





شکل ۱-۱۱- پولی کش

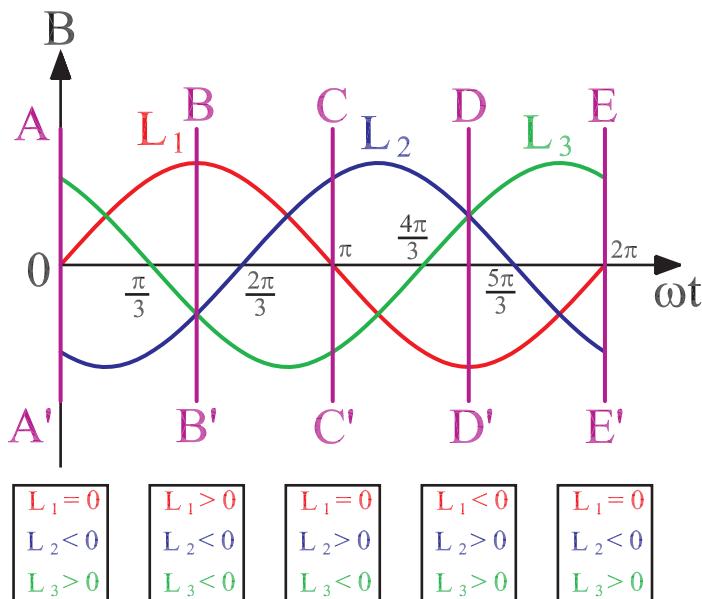

شکل ۱-۱۲- منحنی جریان متناوب سه فاز

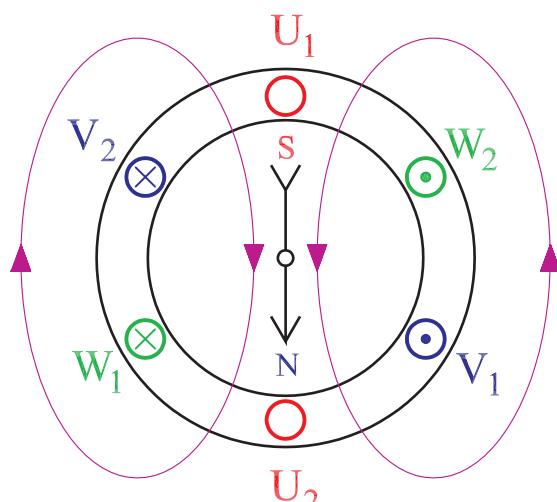

شکل ۱-۱۳- موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ ها در استاتور در وضعیت AA'

۱-۲-۳- پولی کش: برای انتقال حرکت و تبدیل سرعت الکتروموتورها از بولی استفاده می شود. پولی ممکن است یک، دو یا چند شیار داشته باشد. عموماً ارتباط پولی با محور موتور از طریق خاری که بین شیار محور موتور و شیار پولی وجود دارد و یا توسط پیچ پولی به محور متصل می گردد برقرار می شود. برای جدا کردن پولی ها از محور موتورها از پولی کش استفاده می شود (شکل ۱-۱۱).

۱-۲-۴- بلبرینگ کش: برای درآوردن بلبرینگ ها از محور ماشین های الکتریکی، از بلبرینگ کش استفاده می شود. ساختمان و عملکرد بلبرینگ کش نظیر پولی کش می باشد.


### ۱-۱-۳- اصول کار ماشین های الکتریکی القایی سه فاز و تک فاز

۱-۱-۱- اصول کار موتورهای القایی سه فاز: با عبور جریان متناوب سه فاز از داخل سیم پیچ های استاتور، یک حوزه دوار در سطح استاتور به وجود می آید. این حوزه دوار مفتوح های رotor را قطع می کند و براساس قانون فاراده، در آن ها جریان القایی ایجاد می کند. در نتیجه، مفتوح ها در میدان دوار استاتور، ایجاد گشتاور می کنند و رotor را در جهت گردش میدان، حول محور خود به گردش درمی آورند.

برای تجسم چگونگی تشکیل حوزه دوار در سطح استاتور، منحنی سه فاز شکل ۱-۱۲ را در نظر می گیریم و چنین فرض می کنیم که وقتی فازها در موقعیت دامنه مثبت قرار می گیرند در ورودی به سیم پیچ های استاتور، جریان درون سو داشته باشند. هم چنین فرض می کنیم که فاز ۱ سیم پیچ  $U_1$  و  $U_2$ ، فاز ۲ سیم پیچ  $V_1$  و  $V_2$  و فاز ۳ سیم پیچ  $W_1$ ،  $W_2$  را تغذیه می کند.


موقعیت تشکیل قطب ها در وضعیت 'AA' در لحظه  $t=0$  مطابق شکل ۱-۱۳ می باشد. در این موقعیت  $L_2 < 0$  و  $L_1 = 0$  می باشد بنابراین ورودی  $V_1$  منفی و ورودی  $W_1$  مثبت می باشد.

با توجه به قانون دست راست و جریان سیم ها، جهت میدان مغناطیسی تعیین می شود. اگر انگشت شست دست راست در

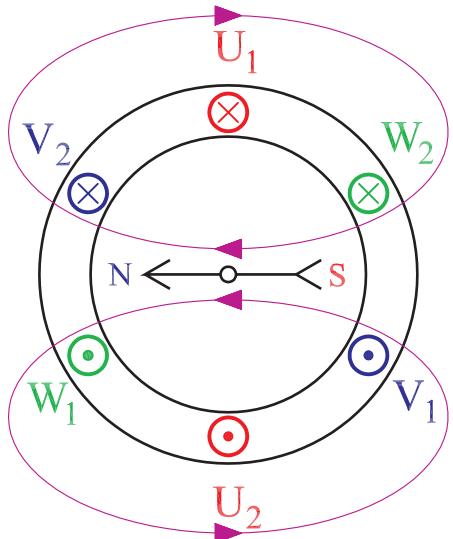

شکل ۱۴-۱- موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ ها در استاتور در وضعیت 'BB'

جهت جریان الکتریکی قرار گیرد و انگشتان نیم باز دست راست  
جهت میدان مغناطیسی را نشان خواهد داد.  
موقعیت تشکیل قطبها در وضعیت 'BB' در لحظه  $t = \frac{\pi}{2}$   
مطابق شکل ۱۴-۱ می باشد. در این موقعیت  $L_1 > 0$  و  $L_2 < 0$  می باشد؛ بنابراین ورودی  $U_1$  مثبت و  
ورودی های  $V_1$  و  $W_1$  منفی می باشد.

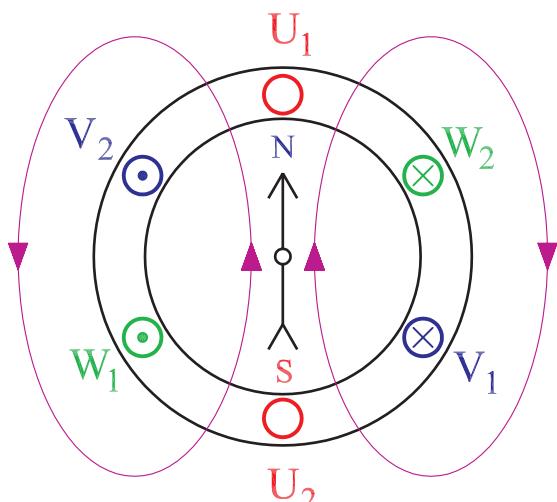

شکل ۱۵-۱- موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ ها در استاتور در وضعیت 'CC'

موقعیت تشکیل قطبها در وضعیت 'CC' در لحظه  $t = \pi$  مطابق شکل ۱۵-۱ است. در این موقعیت  $L_1 < 0$  و  $L_2 > 0$  می باشد بنابراین ورودی  $V_1$  مثبت و ورودی  $W_1$  منفی می باشند.

با توجه به وضعیت میدان مغناطیسی در زمان های مختلف  
ملحوظه می شود که این میدان در حال گردش است. سرعت گردش  
با فرکانس جریان برق رابطه ای مستقیم و با تعداد قطب های  
مغناطیسی موتور رابطه ای عکس دارد. یعنی اگر تعداد قطب ها دو  
برابر شود سرعت نصف می شود.


۱-۳-۲- اصول کار موتورهای تک فاز: در  
موتورهای تک فاز با یک سیم پیچ، در زمان استارت، برخلاف  
موتورهای سه فاز مقدار مؤثر گستاور حوزه دوّار، روی محور  
روتور صفر می شود، بدین علت موتورهای تک فاز راه اندازی  
نمی شوند. علت راه اندازی نشدن موتورهای تک فاز را براساس  
تئوری لبلان (تئوری دو میدان) توجیه می کنند.

تئوری دو میدان: براساس این تئوری شار مغناطیسی  
سیم پیچ های استاتور ( $\Phi_m$ ) به دو قسمت مساوی تقسیم می شود  
و هر دو قسمت با سرعت زاویه ای یکسان ولی در خلاف جهت  
همدیگر در سطح استاتور می چرخند. در نتیجه گستاورهای حاصل  
از این دو میدان همدیگر را خنثی می کنند و موتور راه اندازی


نمی شود. اگر به طریقی، یکی از این دو میدان را تقویت کنیم موتور در جهت میدان تقویت شده شروع به گردش می کند و گشتاور در جهت گردش تقویت می شود و به تدریج گشتاور جهت مخالف خنثی شده و از بین می رود.

برای راه اندازی موتورهای تک فاز، از سیم پیچ های کمکی یا سیم پیچ استارت استفاده می شود. جریان سیم پیچ های کمکی یا استارت با جریان سیم پیچ اصلی  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارند. اختلاف فاز در سیم پیچ های اصلی و کمکی را به روش های مختلف، از جمله استفاده از خازن ها، تهیه می کنند (شکل ۱-۱۶). علاوه بر آن سیم پیچ های راه انداز از نظر مکانی نیز به اندازه‌ی  $90^\circ$  الکتریکی با سیم پیچ های اصلی اختلاف مکانی دارند.


سیم پیچ های استارت پس از راه اندازی موتور توسط کلیدهای گریز از مرکز یا رله از مدار الکتریکی برداشته می شود (شکل ۱-۱۷). کلید گریز از مرکز در  $75\%$  دور نامی موتور وارد عمل شده و سیم پیچ استارت را از مسیر جریان برق بر می دارد. موتورهای تک فاز به دلیل تجهیزات اضافی نسبت به موتورهای سه فاز ساختمان پیچیده‌تری دارند و چون سیم پیچ راه انداز از مدار خارج می شود لذا از کل هسته‌ی استاتور در تولید قدرت الکترومغناطیسی استفاده نمی شود به همین دلیل ضریب بهره‌ی این موتورها پایین می باشد. معمولاً در موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت موقت، دو سوم شیارهای استاتور را به سیم پیچ اصلی و یک سوم بقیه را به سیم پیچ استارت اختصاص می دهند. موتورهای تک فازی نیز ساخته می شوند که در آن ها سیم پیچ اصلی و کمکی مشابه بوده و سیم سیم پیچ کمکی از مدار خارج نمی شود. در این موتورها اختلاف فاز بین جریان سیم پیچ ها توسط خازن ایجاد می شود و به آن ها موتور تک فاز با خازن دائم کار گفته می شود (شکل ۱-۱۸).

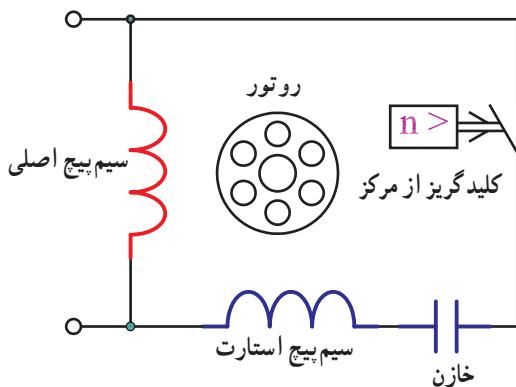

شکل ۱-۱۶- مدار موتور تک فاز با خازن راه انداز

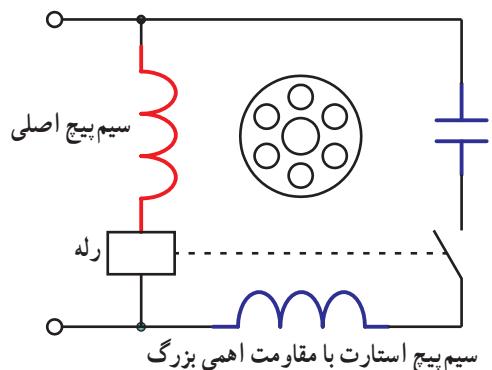

شکل ۱-۱۷- مدار موتور تک فاز با سیم پیچ راه انداز

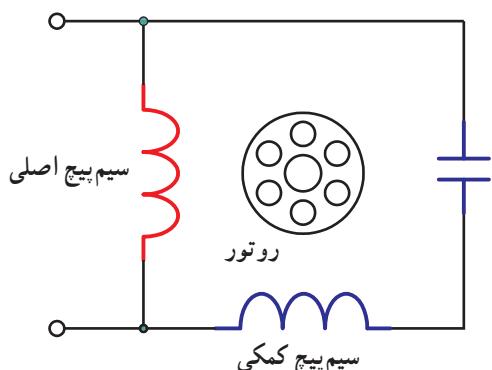


شکل ۱-۱۸- مدار موتور تک فاز با خازن دائم کار

#### ۴-۱- اصول باز کردن و بستن الکتروموتورها


برای باز کردن و بستن قطعات الکتروموتورها ضرورت دارد نکات فنی و ایمنی به طور توان انجام گیرد. عمدہ‌ی این نکات را به صورت زیر دسته‌بندی می کنیم :

- رعایت نکات ایمنی

- داشتن حوصله‌ی بیشتر
  - انتخاب ابزار مناسب
  - علامت‌گذاری قطعات جداشونده
- ۱-۴-۱- نکات ایمنی:** قبل از هر اقدام برای باز کردن و بستن موتورها، لازم است لباس کار، دستکش و کفش ایمنی پوشیم، سپس بدنه‌ی موتور را کاملاً از مواد چربی پاک کنیم تا مانع از سُرخوردن آن به هنگام حمل و نقل شود.
- حمل و نقل موتورهای سنگین با دست مجاز نیست و لازم است آن‌ها را با جرثقیل جایه‌جا کنند تا از تأثیر سوء آن برمهره‌ی ستون فقرات جلوگیری به عمل آید.

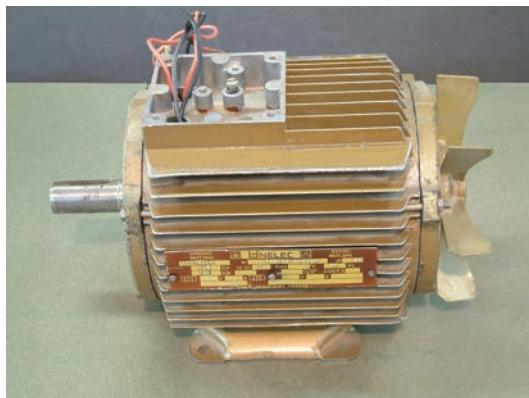

شکل ۱-۱۹- الکتروموتور سه فاز

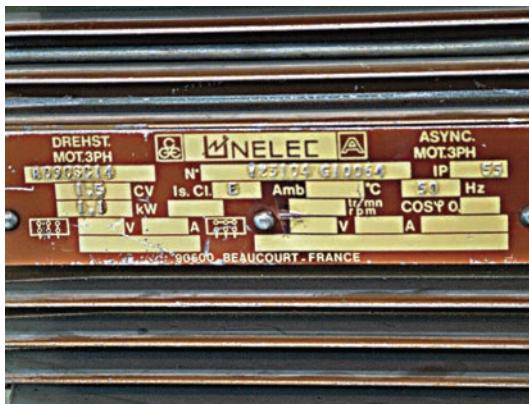

شکل ۱-۲۰- پلاک الکتروموتور سه فاز

**۱-۵- کار عملی (زمان: ۴ ساعت)**

**هدف:** باز کردن و بستن الکتروموتورها و آشنایی با قطعات آن

- ابزار مورد نیاز
- الکتروموتور سه فاز و یک فاز از هر کدام یک دستگاه
- (شکل ۱-۱۹)
- آچار تخت
  - آچار بوکس
  - آچار رینگی
  - انبردست
  - سیم چین
  - دم باریک
  - پیچ گوشتی دو سو
  - پیچ گوشتی چهارسو
  - سنبه‌نشان
  - چکش فنزی
  - چکش پلاستیکی و لاستیکی
- یک موتور سه فاز در اختیار بگیرید و با توجه به پلاک آن (شکل ۱-۲۰) جدول شکل ۱-۲۱ را با مشخصات موجود در پلاک کامل کنید.

شناختن موتور			
Style ...	frame ...	HP یا KW ...	Ph ...
R . P . M یا No. Poles	Cycles Hz C . P . S	Volts ... نوع اتصال / $\Delta$	Amps ...
Deg. EC Rise یا T	Hour Time	Code ...	S. F. (Amps) ...
Service factor ...	Housing ...	Type ...	Serial ...
type ...	Z. S.	...	...
تعداد دور هر کلاف (Turns)	(Pitch) تعداد مدارهای جریان و محیط هر کلاف (No. of circuit)	گام کلاف (Size of wires)	اندازه سیم ها (Size of wires)
			سیم پیچ اصلی
			سیم پیچ استارت
			سیم پیچ کمکی
			دیاگرام سیم پیچ اصلی
			دیاگرام سیم پیچ استارت

شکل ۱-۲۱

Style ...	frame ...
R . P . M یا No. Poles	Cycles Hz C . P . S

شکل ۱-۲۱-الف

Rise یا T Deg C° یا	Hours یا Time
------------------------	---------------

شکل ۱-۲۱-ب

Service factor ...	Housing ...
type ...	Z. S. یا

شکل ۱-۲۱-ج

شرح علائم موجود در این جدول در صفحات بعدی آمده است. این مشخصات کاربران را در چگونگی استفاده از موتور راهنمایی می کند.

### ۱-۵-۱-کارت شناسایی موتور: لازم است موتور پیچ

برای تمام موتورهایی که جهت تعمیر یا سرویس به وی تحويل می شود یک کارت شناسایی تهیه کند و مشخصات فنی هر موتور و در صورت نیاز دیاگرام سیم پیچی موتور را در کارت بنویسد. این عمل امکان سیم پیچی را برای بقیه تکنیسین ها فراهم می کند، در ضمن اگر موتور قابل سیم پیچی نباشد با مشخصات کارت شناسایی می توان موتور نو یا مشابه را به سازندگان موتور سفارش داد. باید سعی شود مشخصات موتور در کارت شناسایی با علائم استاندارد به صورت جدول جمع آوری شود (شکل ۱-۲۱). این مشخصات از سیم پیچ داخلی موتور و پلاک موتور قابل دریافت می باشد. مناسب است مشخصات زیر از پلاک و سیم پیچ داخل موتور دیده و در کارت شناسایی درج شود.

Style، کد مربوط به مشخصات الکتریکی و مکانیکی

موتور که توسط کارخانه سازنده در نظر گرفته می شود.

Frame، مشخصه ای است که موتور توسط آن به وسیله ای

انجمان ملی تولید کنندگان شناسایی می شود.

R.P.M، تعداد دور نامی موتور را در هر دقیقه بیان می کند.

ممکن است در این قسمت به جای تعداد دور، تعداد قطب های موتور داده شود (No. poles).

Cycles یا Hz، فرکانس کاری موتور را بیان می کند که واحد آن را با Hz یا C.p.S نشان می دهند (شکل ۱-۲۱-الف).

Deg C ; FRise، حداکثر دمای مجاز کار موتور را بیان می کند (شکل ۱-۲۱-ب). Time، حداکثر زمان کار موتور را بدون افزایش دمای بدنه موتور از دمای مجاز بیان می کند (شکل ۱-۲۱-ب).

Service Factor، ضریبی را بیان می کند که اگر در توان اسمی موتور ضرب شود حداکثر توان مجاز دریافتی از موتور را نشان خواهد داد (شکل ۱-۲۱-ج).

Housing، نوع محوطه کاری موتور را (سر باز یا سرپوشیده) نشان می دهد (شکل ۱-۲۱-ج).

*Type*، کد موجود در این قسمت ساختمان و نوع موتور را نشان می‌دهد؛ مثلاً موتور با خازن راهانداز یا ... (جدول ۲۱-۱-ج).

*S*، تعداد شیارهای استاتور را نشان می‌دهد.  
*HP*، توان خروجی موتور را به اسب بخار (یا توان خروجی را به وات یا کیلووات) بیان می‌کند (شکل ۲۱-۱-د).

*Ph*، تعداد فازهای موتور را نشان می‌دهد.  
*Volts*، ولتاژ نامی موتور را نشان می‌دهد.  
*Amps*، مقدار جریانی که موتور در بارنامی و ولتاژ فرکانس نامی از شبکه‌ی الکتریکی دریافت می‌کند (شکل ۲۱-۱-د).

Code ...	S. F. (Amps)...
Type <input type="text"/>	Serial ...
Y/Δ	Cos φ

شکل ۲۱-۱-ه

*Code*، حروفی که در این قسمت نوشته می‌شود مشخص کننده‌ی KVA مصرفی برای هر اسب بخار در حالت تور قفل شده می‌باشد. مثلاً اگر حرف M نوشته شده باشد این موتور در حالت روتور قفل شده ۵/۵ الی ۱۰ کیلو ولت آمپر توان مصرف می‌کند (شکل ۲۱-۱-ه).

*(Amps)s.f*، جریان موتور را در بار کامل نشان می‌دهد.  
*Serial*، شماره‌ی توالی تولید موتور را نشان می‌دهد.  
*Type* ، حروف نوشته شده در داخل کادر نوع نگهداری و نصب موتور را نشان می‌دهد.

$\lambda/\Delta$ ، اتصال ستاره یا مثلث موتور را به شبکه نشان می‌دهد (شکل ۲۱-۱-ه).

$\text{Cos}\varphi$ ، ضریب توان موتور است (شکل ۲۱-۱-ه).  
**۱-۵-۱-پیاده‌کردن قطعات موتور:** قبل از بازکردن هر قطعه از موتور، لازم است بین قسمت‌های جداسونده، با سمبه‌ی نشان علامت‌گذاری شود تا بتوان به هنگام جمع‌آوری مجدد قطعات جداسده، با تطبیق علامت‌بین آن‌ها، قطعات را به طور صحیح به یک دیگر ارتباط داد.

**سمبه‌ی نشان:** ابزاری است با نوک تیزش، با ایجاد گودی‌های کوچک روی قطعات علامت‌گذاری می‌کند. علاوه بر سمبه‌نشان از سوزن خط‌کش یا مازیک ضد آب نیز می‌توان برای علامت‌گذاری استفاده کرد (شکل ۲۲-۱).



شکل ۲۲-۱- سمبه‌ی نشان




شکل ۱-۲۳- علامت‌گذاری روی پوسته و درپوش‌ها

در علامت‌گذاری روی قطعات مناسب است تعداد علامت‌ها در طرفین فرق کند، مثلاً اگر یک درپوش را در یک طرف با یک سنبه علامت‌گذاری کردیم درپوش طرف دوم را با دو سنبه علامت‌گذاری کنیم تا در مونتاژ قطعات، اشتباهی پیش نیاید (شکل ۱-۲۳).

برای پیاده‌کردن درپوش‌ها ابتدا روی درپوش‌ها و پوسته‌ی موتور را مطابق شکل با سمبه‌ی نشان علامت‌گذاری کنید.



پیچ‌ها را با آچار مناسب بازکرده و آن‌ها را از پوسته‌ی موتور خارج سازید. برای بازکردن پیچ‌ها هیچ وقت از انبردست یا دمباریک استفاده نکنید(شکل ۱-۲۴).

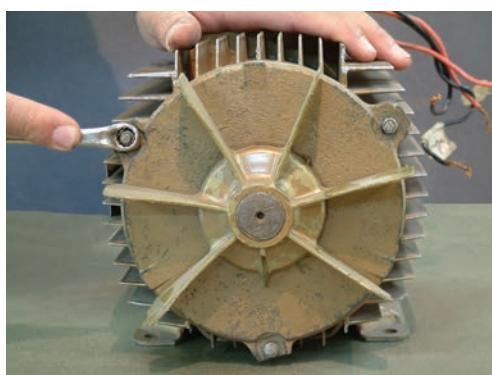


شکل ۱-۲۴- پیچ و مهره‌های باز شده از موتور



شکل ۱-۲۵—بازکردن پولی موتور

پس از بازکردن پیچ‌ها و درآوردن خار، با پولی‌کش پولی موتور را از محور آن جدا کنید. برای این منظور مطابق شکل ۱-۲۵، پولی‌کش را در محور موتور و پولی قرار دهید و با پیچاندن پیچ پولی‌کش (پیچ A) پولی را از محور موتور خارج سازید. توجه داشته باشید که اگر نیازی به تعویض پولی یا بلبرینگ نباشد لزومی ندارد آن‌ها را باز کنیم. در بعضی مواقع ارتباط پولی با محور، مانند موتورهای کولر، با پیچ برقرار می‌شود بنابراین، با بازکردن یا شل کردن پیچ می‌توان به راحتی پولی را از محور با دست خارج کرد (شکل ۱-۲۵).

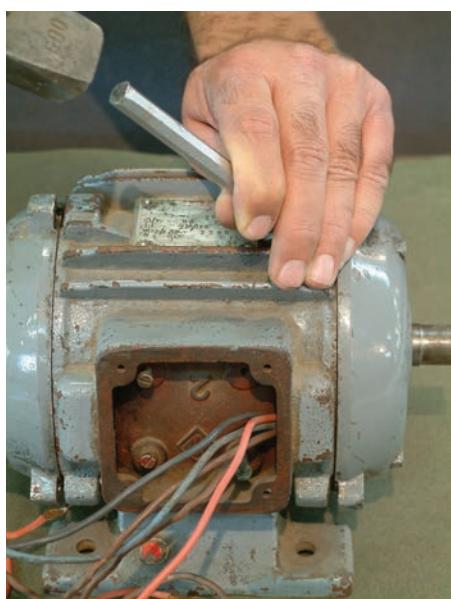

شکل ۱-۲۶—بازکردن درپوش موتور

از جایگاه مهره‌ها، با چکش توسط قلم یا پیچ‌گوشتی چکش‌خور چند ضربه به درپوش وارد کنید تا درپوش از پوسته‌ی موتور جدا شود (شکل ۱-۲۶).

پس از خارج کردن پولی و درپوش، روتور را از داخل استاتور خارج کنید و در صورت وجود پروانه، درپوش آن را بیاده کرده و خود پروانه را باز کنید و در نهایت درپوش دومی را از پوسته‌ی موتور جدا کنید. برای جمع کردن قطعات بازشده، به طور معکوس عمل کنید، بدین منظور آخرین قطعه‌ی بازشده را سوار کنید و این ترتیب را از آخرین قطعات بازشده به اولین قطعات باز شده رعایت نمایید.

به هنگام جمع آوری قطعات از علائمی که با سمبونشان روی قطعات ایجاد شده است استفاده کنید تا قطعات به طور صحیح در جای خود قرار گیرند. در شکل ۱-۲۷ ترتیب بازشدن و جمع کردن قطعات مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۲۷

## آزمون پایانی (۱-الف)

- ۱- قطعات اصلی یک الکتروموتور سه فاز را نام ببرید.
- ۲- تفاوت ساختمانی موتورهای تک فاز با سه فاز را بیان کنید.
- ۳- کاربرد آچارهای رینگی، بوکس و تخت را شرح دهید.
- ۴- انواع چکش‌ها را نام ببرید.
- ۵- طرز کار و کاربرد پولیکش‌ها را بیان کنید.
- ۶- چگونگی تشکیل حوزه‌ی دوار در موتورهای سه فاز را با رسم شکل شرح دهید.
- ۷- تئوری دو میدان (تئوری لبلان) را در موتورهای تک فاز توضیح دهید.
- ۸- چرا در باز کردن قطعات موتور، آن‌ها را با سمبه‌ی نشان علامت‌گذاری می‌کنیم؟
- ۹- چه ضرورتی دارد که اطلاعات پلاک موتور را یادداشت کنیم؟
- ۱۰- علامت موجود در پلاک موتور را بیان کنید و اطلاعاتی را که هر یک از این علامت نشان می‌دهد شرح دهید.
- ۱۱- ترتیب باز کردن و بستن قطعات موتورها را بیان کنید.
- ۱۲- تمرین عملی: یک الکتروموتور سه فاز در اختیار بگیرید و مطابق دستورالعمل‌هایی که در متن واحد کار یادگرفته‌اید قطعات آن را پیاده کنید؛ سپس با توجه به علامت مربوط به هر قسمت، قطعات باز شده را جمع کنید.
- ۱۳- ترتیب جمع‌آوری قطعات موتور ..... ترتیب باز کردن قطعات آن است.
- ۱۴- برای درآوردن پولی‌هایی که با پیچ یا خار با محور موتور درگیر شده‌اند احتیاج به ..... نمی‌باشد و برای خارج کردن آن‌ها باید ..... باز کرد و ..... بیرون کشید.

## ب— توانایی تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها

### ۶—۱— مقدمه

سیم پیچ های روتور و استاتور در الکتروموتورها دارای مقاومت اهمی هستند. به هنگام عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ ها، مقداری از انرژی الکتریکی به صورت حرارت تلف می شود. از طرف دیگر هسته های آهنی و پوسته های فلزی موتور، همواره در میدان مغناطیسی قرار دارند، لذا مقداری از انرژی الکتریکی به صورت تلفات هیسترزیس و تلفات فوکو، که به تلفات هسته معروف است، از بین می رود.

تلفات اهمی و تلفات هسته باعث افزایش دمای موtor می شود. افزایش بیش از حد دمای موtor، کارکرد موtor را دچار اشکال می کند، از این رو لازم است حرارت تولید شده در درون الکتروموتور به فضای خارج از آن هدایت شده و موtor تهويه شود.

تهويه ای الکتروموتورها اغلب توسط پروانه (فن) صورت می گيرد. بدین منظور روی محور روتور، فن هایی تعبيه می شود که به هنگام کار موtor جریان هوا را در داخل موtor برقرار و آن را خنک می کنند (شکل ۱-۲۸).

وجود گرد و خاک و رطوبت هوا باعث می شود که قسمت های داخلی و خارجی موtor پس از مدتی کارکردن، جرم بگیرند. جرم هایی که در قسمت های مختلف الکتروموتورها می نشینند موجب خشک شدن یاتاقان ها شده و سبب می شود که موtor خوب خنک نشود، لذا سرویس هایی برای تمیز کردن و روغن کاری موتورها منظور می کنند که انجام به موقع آن ها عمر مفید موtor را افزایش می دهد.

در سرویس های روزانه، باید اولاً بدنی خارجی موtor را بازدید کرد، آن گاه قبل از راه اندازی، فن ها را حرکت داد و از سالم بودن فن ها و قسمت های خارجی الکتروموتور اطمینان حاصل نموده و پوسته را نیز تمیز کرد و پس از راه اندازی مقدار جریان و ولتاژ را کنترل نمود، سپس، در صورت مشاهده هی هر نوع عیب، بلا فاصله موtor را خاموش نموده و در صدد رفع عیب برآمد.

در سرویس های هفتگی ضمن بازدید قسمت های خارجی، باید یاتاقان ها، بوش ها و بلبرینگ ها را بازدید کرد و در صورت



شکل ۱-۲۸— پروانه نصب شده روی محور روتور

**۱-۸-۳ روغن موتور:** روغن موتور از مشتقات نفت است و به صورت مایع، با غلظت‌های مختلف، برای کاربردهای متفاوت ساخته می‌شود و از آن برای روغن کاری یاتاقان‌ها و بوش‌ها استفاده می‌کنند. روغن موتور را در ظروف لوله‌دار مخصوصی که روغن‌دان (شکل ۱-۲۹) نام دارد پر می‌کنند و بدین وسیله روغن را به محل مورد نیاز هدایت می‌کنند. با فشار دادن اهرم بالای روغن‌دان، روغن با فشار مناسب به محل‌های مورد نظر هدایت می‌شود.



شکل ۱-۲۹- روغن‌دان

گشادی بیش از حد بوش‌ها یا مشاهده‌ی سروصدای کار بلبرینگ‌ها، آن‌ها را تعویض نموده و روغن کاری کرد. در سرویس‌های سالانه، موتور باید کاملاً شست و شو داده شود و براساس دستورالعمل‌های دفترچه‌ی راهنمای قطعات سفارش شده تعویض گردد و روغن کاری و گریس کاری کامل انجام شود.

## ۷-۱- شست و شوی موتورها

برای شست و شوی موتورها باید قطعات موتور را جدا کرده و با فشار باد (کمپرسور) گرد و خاک آن‌ها را گرفت سپس قطعات را در داخل یک تشت قرار داد و آن‌ها را با آب گرم شست. اگر قطعات بیش از حد چربی داشته باشند با حلال‌های چربی مانند مواد شوینده از مشتقات صابون (صابون سولفون یا مایع ظرف‌شویی...) شست و شو انجام می‌گیرد. در بعضی مواقع هم از گازویل برای شستن استفاده می‌کنند که در این صورت مواد لاستیکی به کار رفته در ساختمان موتورها نباید با گازویل تماس داشته باشند.

## ۸-۱- روغن کاری

برای کاهش اصطکاک در یاتاقان‌ها، بلبرینگ‌ها و بوش‌ها بایستی الکتروموتور روغن کاری شود. بدین منظور معمولاً از روغن موتور والوالین و گریس استفاده می‌شود.

**۱-۸-۱- گریس:** گریس ماده‌ی جامد یا نیمه‌جامدی است که از روغن معدنی و صابون‌های صنعتی با مواد شیمیایی مختلف ترکیب یافته است.

گریس در موقعی که دمای کار زیاد نیست به کار می‌رود و برای روغن کاری بلبرینگ‌ها و یاتاقان‌ها از آن استفاده می‌شود گریس علاوه بر کاهش اصطکاک یاتاقان‌ها و بلبرینگ‌ها، آن‌ها را در مقابل زنگ‌زدگی، ضربات ناگهانی و فشار زیاد محافظت می‌کند.

**۱-۸-۲- والوالین:** والوالین نوعی گریس مقاوم است که در موقعی که گریس‌های معمولی نمی‌توانند از اثرات شدید آب و رطوبت و دما جلوگیری کنند به کار برد می‌شود. والوالین به رنگ سبز تمايل به مشکی است و تا دمای  $17^{\circ}\text{C}$  را تحمل می‌کند، از این رو به گریس نسوز نیز معروف است.

## ۹-۱- کار عملی (زمان: ۱۲ ساعت)

۱-۱- هدف: تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها

۱-۲- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، دستکش و

کفش ایمنی بپوشید و در هنگام شستشو از برس استفاده نکند.

از تماس دادن مستقیم دست خود به قطعات بدون دستکش و برس

کار پرهیزد.

### ۳-۱- وسایل و ابزار مورد نیاز

- الکتروموتور سه فاز و تک فاز از هر کدام یک عدد

- آچار تخت

- آچار بوکس

- آچار رینگی

- پیچ گوشتی دو سو و چهارسو

- گریس پمپ

- روغن دان

- روغن موتور

- والوالین

- گریس

- تشت (وان) یک عدد

- آب گرم

- برس مویی یا سیمی یک عدد

- مواد شوینده (مایع ظرف شویی)

- کمپرسور باد

- میز کار

- استاتور نگهدار

- چکش فلزی و پلاستیکی

- سنبه




شکل ۱-۳۰— قطعات جدا شده



شکل ۱-۳۱— بادگیری قطعات جدا شده



شکل ۱-۳۲— شست و شوی قطعات با آب گرم

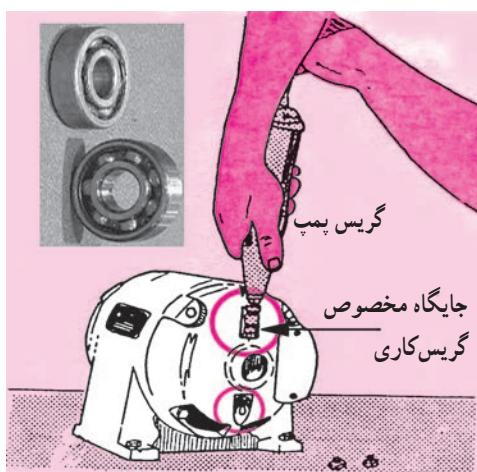

شکل ۱-۳۳— گریس کاری بلبرینگ ها

#### ۴-۱-۹— مراحل کار

— قطعات موتور سه فاز را جدا کنید (شکل ۱-۳۰).

— در حالی که ماسک زده اید گرد و خاک قطعات جدا شده را با فشار هوا تمیز کنید (شکل ۱-۳۱).

— وان (تشت) را تا نیمه از آب گرم یا محلول آب گرم و شوینده تا حدود  $50^{\circ}\text{C}$  پر کنید.


— در پوششها و فنها و تور و سایر اجزای جداسده را در داخل وان قرار دهید و آنها را با برس بشویید. (شکل ۱-۳۲).

— پس از شستن قطعات آنها را در مجاورت هوای گرم قرار دهید یا با استفاده از هوای فشرده آنها را کاملاً خشک کنید.

— بلبرینگ ها را گریس کاری کنید. برای گریس کاری بلبرینگ ها از گریس پمپ استفاده می شود. مقداری گریس در داخل گریس پمپ قرار دهید و از جایگاه مخصوص گریس کاری، بلبرینگ ها را مطابق شکل گریس کاری نمایید (۱-۳۳).



شکل ۱-۳۴—روغن کاری یاتاقان ها

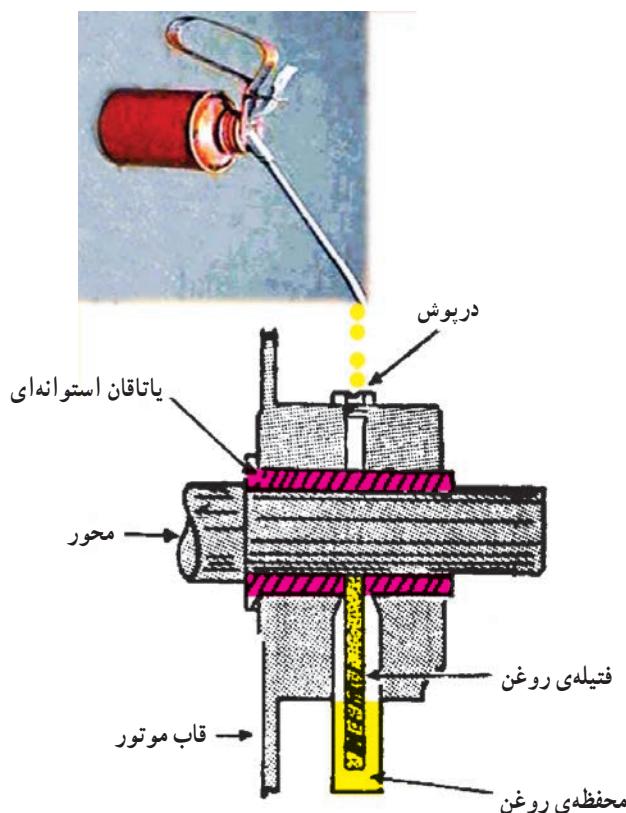

شکل ۱-۳۵—روغن کاری یاتاقان ها

— بوش‌ها و یاتاقان‌ها را روغن کاری کنید. برای روغن کاری از روغن‌دان استفاده کنید. به مقدار کافی روغن در روغن‌دان برشید، درپوش محل‌های مخصوص روغن کاری را بلند کرده با روغن‌دان به مقدار کافی روغن برشید (شکل ۱-۳۴).

بسیاری از یاتاقان‌ها که در مجاورت رطوبت بیشتر قرار دارند از طریق مخازن روغن تعییه شده در محل یاتاقان، روغن کاری می‌شوند. روغن از مخازن، توسط فتیله یا الیاف پارچه (نمد) با استفاده از خاصیت اسمزی، بالارفته و همواره یاتاقان‌ها را روغن کاری می‌کند.

پس از پایان روغن کاری و گرسنگاری قطعات بازشده را مطابق مطالب ۱-۵ جمع آوری کنید؛ بدین طریق سرویس کردن موتور کامل می‌شود. توصیه می‌شود هر شش ماه یک بار و حداقل سالی یک بار موتورها را به طور کامل سرویس نمایید.

— درپوش یاتاقان را باز کنید و مطابق شکل ۱-۳۵ با استفاده از روغن‌دان، مخزن روغن را پر کنید. سپس در درپوش را بیندید.

— مراحل روغن کاری را برای یک موتور تک فاز نیز به طور کامل انجام دهید.


## آزمون پایانی (ا-ب)

- ۱- سرویس‌های توصیه شده براساس دفترچه‌ی راهنما، چه تأثیری بر کارکرد الکتروموتور می‌گذارد؟
- ۲- کاربرد روغن والوالین را توضیح دهید.
- ۳- گریس چیست؟ کاربرد آن را توضیح دهید.
- ۴- تجمع جرم در قسمت‌های داخلی موتور ناشی از چه عواملی است؟
- ۵- مراحل یک شستشوی کامل الکتروموتور را، با شرح کامل، بیان کنید.
- ۶- در سرویس‌های روزانه‌ی الکتروموتورها چه کارهایی انجام می‌شود؟
- ۷- از گریس در مواردی استفاده می‌شود که ..... محیط کار زیاد است و از ..... نمی‌توان استفاده کرد.
- ۸- عبارت صحیح کدام است?
  - الف) لزومی ندارد هر روز سرویس‌های روزانه را انجام داد.
  - ب) به جای والوالین از گریس استفاده می‌کنند.
  - ج) به جای روغن موتور از والوالین استفاده می‌کنند.
  - د) در بعضی موارد شستشوی موتور با نفت مجاز نمی‌باشد.

## ج - توانایی عیب‌یابی و تعویض قطعات مکانیکی الکتروموتورها

### ۱۰- مقدمه

قطعات مکانیکی الکتروموتورها را، پوسته‌ی استاتور و هسته‌ی رotor تشکیل می‌دهد. رotor (قسمت گردان الکتروموتور) در داخل استاتور گردش می‌کند. بنابراین به مجموعه قطعاتی نیاز است تا ارتباط بین رotor و استاتور را از نظر مکانیکی برقرار سازد. این وظیفه به عهده‌ی بلبرینگ‌ها و بوش‌ها و یاتاقان‌ها می‌باشد. بلبرینگ‌ها و بوش‌ها علاوه بر برقراری ارتباط بین رotor و استاتور وظیفه‌ی مهم دیگری ایفا می‌کنند. این وظیفه کاهش قابل ملاحظه‌ی اصطکاک در یاتاقان‌ها می‌باشد.

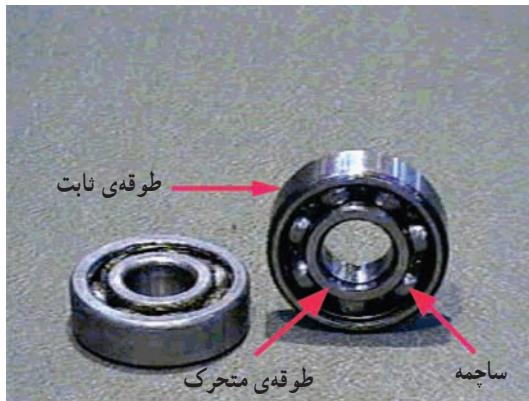


شکل ۱-۳۶ - ساختمان بلبرینگ

### ۱۱- بلبرینگ

بلبرینگ‌ها قطعاتی از الکتروموتورها هستند که بین محور رotor و یاتاقان استاتور قرار می‌گیرند (شکل ۱-۳۶) هر بلبرینگ از دو طوقه تشکیل می‌شود. یکی از طوقه‌ها ثابت است که در سمت یاتاقان به قسمت ساکن موتور جفت می‌شود و طوقه‌ی دوم متحرک است که روی محور رotor قرار می‌گیرد و همراه آن گردش می‌کند. برای کاهش اصطکاک، در بین دو طوقه گلوههای کوچکی (ساقمه) قرار دارد، این گلوههای ضمن حفظ فاصله‌ی بین دو طوقه سطح تماس آن‌ها را نیز به حداقل می‌رسانند. هر چه سطح تماس بین دو طوقه کمتر باشد اصطکاک نیز کمتر شده و راندمان موtor افزایش می‌یابد. کاهش سطح تماس محدودیتی دارد و اگر بیشتر از حد کاهش یابد، گلوههای فشار وارد از طرف محور را تحمل نمی‌کنند و خرد می‌شوند.

طراحان بلبرینگ‌ها در صنعت، بین فشار محور و کاهش اصطکاک، یک حالت بهینه انتخاب می‌کنند و براساس آن بلبرینگ‌ها را می‌سازند. بدین علت بلبرینگ‌ها در انواع مختلف ساخته می‌شوند. هر چه فشار محور کمتر شود بلبرینگ‌ها در حجم کمتر و با تعداد ساقمه‌های کمتری ساخته می‌شوند.

در موتورهای بزرگ و پرقدرت ساقمه‌ها تحمل فشار زیاد را ندارند، لذا در بین طوقه‌ها از غلتک‌های کوچک (رول) استفاده می‌شود که به آن رولبرینگ می‌گویند (شکل ۱-۳۷).

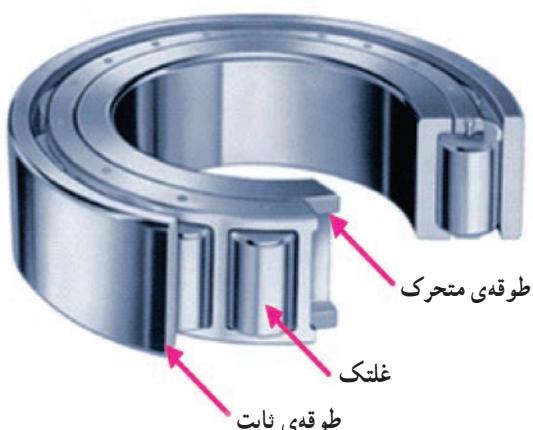

شکل ۱-۳۷ - ساختمان رولبرینگ



شکل ۱-۳۸— یاتاقان (بوش و کاسه نمد)

بلبرینگ‌ها از طریق ساچمه‌ها یا طوقه‌ها آسیب می‌بینند. فشار بیش از حد بر روی ساچمه‌ها باعث می‌شود ساچمه‌ها خرد شوند که این خردشدن دو اثر نامطلوب در گردش طوقه‌ها به جا می‌گذارد. یکی این که طوقه‌ها روی همدیگر روان گردش نمی‌کنند و دیگر این که به هنگام گردش طوقه‌ها سروصدا ایجاد می‌شود. قابل ذکر است که سروصدای بین طوقه‌ها از خشک بودن فضای بین ساچمه‌ها و طوقه‌ها نیز به وجود می‌آید که این مورد را با روغن کاری می‌توان برطرف نمود.

برای تشخیص شکستگی ساچمه‌ها، پس از روغن کاری، یکی از طوقه‌ها را با یک دست نگه می‌داریم و طوقه‌ی دیگر را با دست به گردش، در می‌آوریم. اگر گردش با سروصدا همراه باشد علامت آن است که ساچمه‌ها خرد شده‌اند و بلبرینگ خراب است و باید با یک بلبرینگ سالم مشابه تعویض شود.

فشار زیاد بر طوقه‌ها باعث می‌شود بلبرینگ‌ها حالت تقارن خود را از دست بدهند که در این حالت محور روتور متعادل کار نمی‌کند (به اصطلاح لنگ می‌زنند) و یا روتور قفل کرده به گردش در نمی‌آید (گیر پاچ می‌کند). در این موارد باید بلبرینگ را با یک بلبرینگ سالم تعویض کرد.

## ۱۲-۱— بوش و کاسه نمد

در مواردی که بار موتور سبک است و محیط کار از رطوبت نسبی برخوردار است به جای بلبرینگ از یاتاقان‌های استوانه‌ای که بوش نام دارند استفاده می‌شود. بوش‌ها را از مخلوط گرافیت و مس می‌سازند (شکل ۱-۳۸).

یک بوش خوب باید دو خاصیت اساسی زیر را داشته باشد :

- درجه‌ی سختی آن با درجه‌ی سختی محور روتور یکسان، یا کمی از درجه‌ی سختی آن پایین‌تر باشد تا محور روتور به هنگام گردش در درون بوش‌ها، خوردگی پیدا نکند.

- خاصیت اسفنجی داشته باشد، به گونه‌ای که اگر آن را در کف دست قرار دهیم و داخل آن را با روغن موتور برکیم و با کف دست دیگر به قسمت بالای آن فشار بیاوریم روغن از لابه‌لای درزهای آن به بیرون نشست کند.

برای بوش‌ها، داشتن سطح تماس بیشتر با محور روتور

نسبت به بلبرینگ‌ها، لازم است به طور دائم روغن کاری شوند. بدین علت بوش‌ها را در محفظه‌هایی قرار می‌دهند که به طریقی با روغن در تماس باشند. در این محفظه‌ها روغن از طریق فتیله یا الیاف پارچه یا نمد که قدرت جذب روغن بیشتری دارد، به بوش‌ها رسانده می‌شود. به این مجموعه که محور روتور، بوش‌ها، روغن موتور و الیاف پارچه یا نمد را دربر می‌گیرد کاسه نمد گفته می‌شود. تماس محور روتور با بوش‌ها موجب می‌شود بوش‌ها سایده شوند و فاصله‌ی هوایی بین آن‌ها و محور زیاد گردد. این افزایش فاصله تقارن روتور را در درون استاتور به هم می‌زند و راه اندازی و کار موتور را با مشکل رو به رو می‌سازد. بنابراین لازم است در سرویس‌های متداول فاصله‌ی هوایی بین محور و بوش‌ها کنترل شود. این فاصله معمولاً  $39/39$  میلی‌متر می‌باشد و اگر بیش از این شد لازم است بوش‌ها عوض شوند.



شکل ۱-۳۹- چند نمونه پیچ



شکل ۱-۴۰- چند نمونه مهره




شکل ۱-۴۱- انواع واشر

**۱۳-۱- پیچ - مهره - واشر**  
برای برقراری ارتباط بین مجموعه‌ی قطعات موتور از پیچ و مهره استفاده می‌شود. این ارتباط موقت است لذا هرگاه سرویس یا تعمیری لازم باشد با باز کردن پیچ و مهره‌ها، قطعات را از هم جدا کرده و پس از سرویس یا تعمیر، مجددآآن‌ها را می‌بندند. پیچ و مهره‌ها براساس علامت مشخص کننده و در جداول خاص معرفی می‌شوند. این معرفی به دو صورت میلی‌متری یا اینچی و با دندنه‌های ریز یا درشت و بر حسب قطر پیچ صورت می‌گیرد (شکل‌های ۳۹ و ۴۰-۱).


برای جلوگیری از شل شدن اتصال پیچ و مهره‌ها یا آب بندی محل اتصال یا تنظیم قطعات بین یاتاقان‌ها، از واشرهای فنری و پلاستیکی استفاده می‌شود (شکل ۱-۴۱).



شکل ۱-۴۲- پیچ های بلند دو طرف رزوه شده

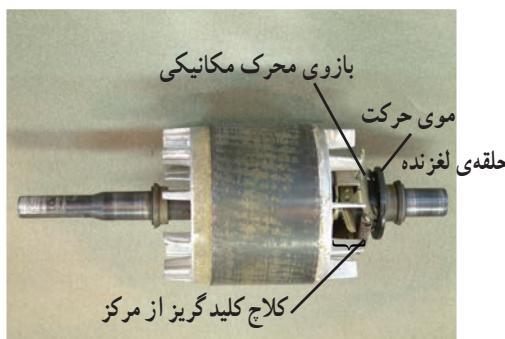

شکل ۱-۴۳- قسمت های مکانیکی کلید گریز از مرکز

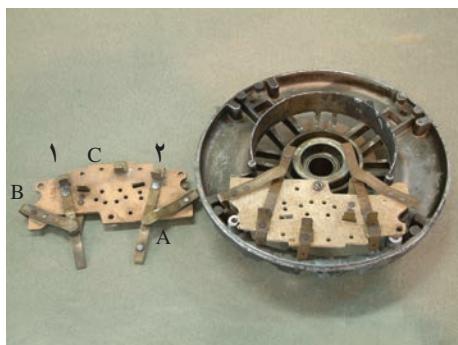

شکل ۱-۴۴- قسمت های الکتریکی کلید گریز از مرکز

در الکتروموتورها برای اتصال دربوش ها به پوسته موتور بیشتر از پیچ های بلند استفاده می شود. معمولاً هر دو سر پیچ رزوهدار است و هر دو سر با مهره بسته می شود (شکل ۱-۴۲). این انتخاب بیشتر به خاطر تنظیم موقعیت روتور و قالپاق ها از هر دو طرف موتور می باشد.

#### ۱-۱۴- کلید گریز از مرکز

کلیدهای گریز از مرکز که معمولاً در موتورهای تک فاز به کار گرفته می شوند براساس دور محور موتور کار می کنند و در طبقه بندی کلیدها جزء کلیدهای تابع دور می باشند. این کلیدها قادرند در دور معین، ارتباط الکتریکی کلیدی را قطع و یا برقرار کنند (شکل ۱-۴۳). محرک مکانیکی کلید گریز از مرکز، از چند بازو تشکیل شده است که این بازوها در حالت معمولی، توسط فرنهایی در حالت جمع شده می باشند و زمانی که دور محور زیاد می شود، با توجه به خاصیت نیروی گریز از مرکز، نیروی بازوی محرک بر نیروی فنرها غلبه کرده و بازوها باز می شوند و حلقه های کشویی (لغزنده) را که روی محور قرار دارد به داخل می راند، این حلقه به هنگام جایه جایی می تواند کن tact هایی را وصل یا قطع کند. با حرکت حلقه لغزنده بازو های کلید الکتریکی به طرف عقب رانده می شود و کلید تغییر حالت می دهد. مثلاً در کلید تبدیل موتورهای کولر، با راندن بازوها به عقب ارتباط بازو های ۱ و ۲ از کن tact A و B قطع و ارتباط بازوی ۱ با کن tact C برقرار می شود (شکل ۱-۴۴).

#### ۱-۱۵- کار عملی (زمان: ۱۰ ساعت)

##### ۱-۱۵-۱- هدف: تعویض قطعات مکانیکی

الکتروموتورها

۱-۱۵-۲- نکات ایمنی: لباس کار، کفش ایمنی و دستکش بپوشید، محیط کار را خلوت کنید و ابزار مزاحم را نیز از محیط کار دور کنید.

##### ۱-۱۵-۳- ابزار و وسایل مورد نیاز

- سنبه های نشان

- چکش فلزی و پلاستیکی از هر کدام یک عدد

- الکتروموتور تک فاز یک دستگاه



شکل ۱-۴۵- بررسی لقی بوش ها



شکل ۱-۴۶- استقرار بلبرینگ کش روی محور روتور



شکل ۱-۴۷- بلبرینگ ها پس از جدا شدن از محور



شکل ۱-۴۸- ابزار درآوردن بوش و یاتاقان های استوانه ای

- الکتروموتور سه فاز یک دستگاه

- پولی کش

- بوش کش

#### ۴-۱۵- مراحل کار

- یک الکتروموتور سه فاز در اختیار بگیرید.

- محور روتور را با دست به طرف بالا و پایین حرکت دهید و از میزان مجاز حرکت محور اطمینان حاصل کنید (شکل ۱-۴۵). در مورد موتورهایی که یاتاقان های آنها بوشی است، میزان جایه جایی تا  $\frac{39}{10}$  میلی متر مجاز است.

- قطعات موتور را پیاده کنید.


- روتور را در اختیار بگیرید و از طریق بلبرینگ کش یا بوش کش، بلبرینگ و بوش آن را از محور جدا کنید (شکل های ۱-۴۶ و ۱-۴۷).

- یک بوش یا بلبرینگ سالم جایگزین کنید.

- پس از اطمینان از نشستن بوش یا بلبرینگ در جایگاه خود قطعات بازشده را جمع کنید.

برای درآوردن بوش ها و یاتاقان های استوانه ای، از ابزاری که در شکل ۱-۴۸ مشاهده می کنید استفاده می شود. این ابزار دو فک قابل تنظیم دارد که در داخل بوش محکم می شود و با چرخیدن دستگیره‌ی پیچ، بوش به بیرون یاتاقان هدایت می شود.

برای خارج کردن بلبرینگ ها از داخل یاتاقان ها از بلبرینگ کش استفاده می شود. فک های این ابزار با طوفه‌ی بلبرینگ در گیر می شود و با پیچیدن پیچ بلبرینگ، پایه‌ی پیچ در محور قسمت گردان قرار می گیرد و فک ها بلبرینگ را به خارج از محور هدایت می کنند (شکل ۱-۴۹).

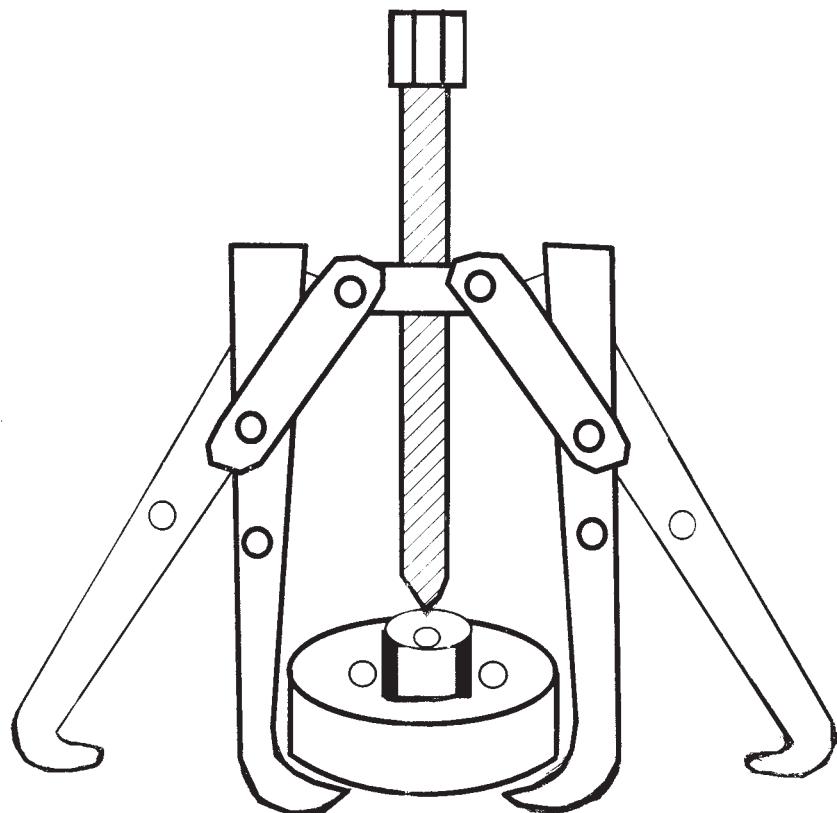

شکل ۱-۴۹ - بلبرینگ کش

## آزمون پایانی (۱-ج)

- ۱- نقش بلبرینگ‌ها در الکتروموتورها شرح دهید.
- ۲- هر قدر تعداد ساچمه‌ها در بلبرینگ‌ها کمتر شود سطح تماس روتور با یاتاقان‌ها کمتر است و راندمان بیشتر می‌شود ولی در عمل برای کاهش تعداد ساچمه‌ها محدودیتی وجود دارد. دلیل این محدودیت را بیان کنید.
- ۳- بهینه کردن تعداد ساچمه‌ها با کاهش اصطکاک را شرح دهید.
- ۴- موارد کاربرد بوش‌ها را شرح دهید.
- ۵- خرابی بلبرینگ‌ها را چگونه تشخیص می‌دهند؟ توضیح دهید.
- ۶- میزان لقی محور روتور در داخل بوش‌ها، چند میلی‌متر است؟
- ۷- روش تشخیص خرابی و ساییدگی بیش از حد بوش‌ها را بیان کنید.
- ۸- طرز استفاده از بلبرینگ کش‌ها و بوش‌کش را شرح دهید.
- ۹- طرز کار کلیدهای گریز از مرکز را توضیح دهید.
- ۱۰- در مواردی که ساچمه‌ها توانایی تحمل فشار مکانیکی را نداشته باشند از ..... در یاتاقان‌ها استفاده می‌شود.
- ۱۱- در فشارهای کم از یاتاقان‌های ..... و در فشارهای زیاد از ..... استفاده می‌شود.
- ۱۲- در بلبرینگ‌ها برای تحمل فشار تعداد ساچمه‌ها را ..... و برای کاهش اصطکاک تعداد آن‌ها را ..... می‌کنند.
  - الف) کم - زیاد
  - ب) زیاد - کم
  - ج) زیاد - زیاد
  - د) کم - کم