


ترانسفورماتورهای تک فاز

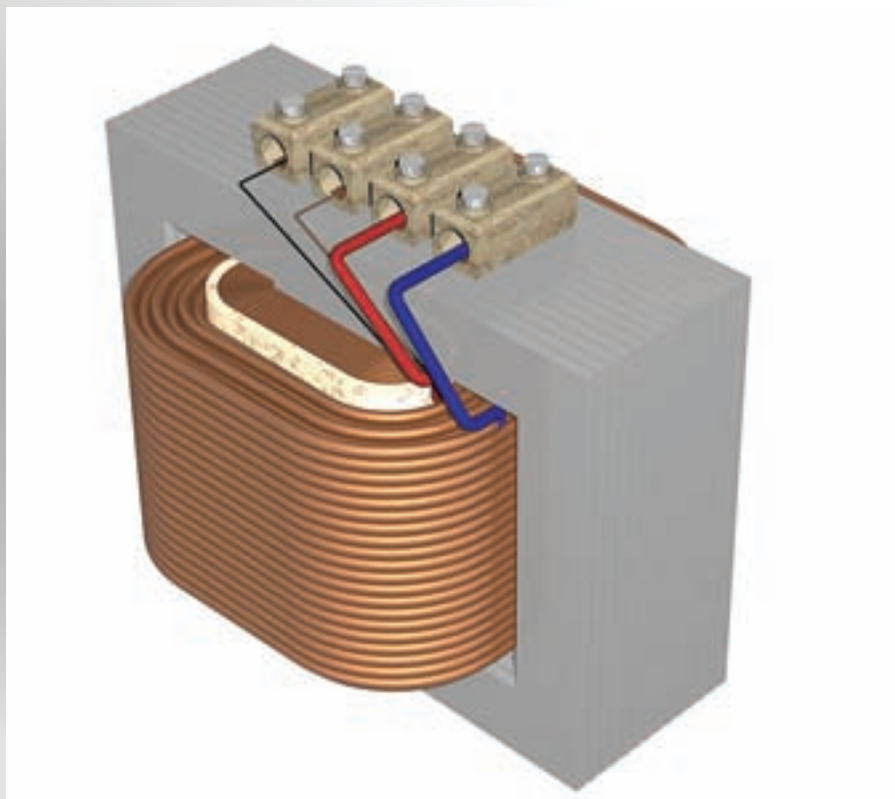

- ۱- مقدمه
- ۲- ساختمان ترانسفورماتور
 - ۱-۲- هسته
 - ۲-۲- سیم پیچ
- ۳- تئوری و طرز کار ترانسفورماتور
- ۴- ترانسفورماتور ایده آل
 - ۱-۴- کلیات
 - ۲-۴- روابط اساسی ترانسفورماتور
 - ۳-۴- تبدیل امپدانس_انتقال امپدانس
 - ۴-۴- نتیجه گیری
- ۵- ترانسفورماتور واقعی
 - ۱-۵- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری
 - ۲-۵- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری
- ۶- دیاگرام برداری حالت بارداری
- ۷- تعیین مقادیر پارامترهای مدار معادل با کمک آزمایشهای تجربی
 - ۱-۷- آزمایش حالت بی باری
 - ۲-۷- آزمایش اتصال کوتاه
- ۸- ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتور
- ۹- جریان اتصال کوتاه واقعی در ترانسفورماتور
- ۱۰- تلفات در ترانسفورماتور
 - ۱-۱۰- تلفات هسته (آهنی)
 - ۲-۱۰- تلفات اهمی سیم پیچ (مسی)
- ۱۱- راندمان یا بازده ترانسفورماتور
- ۱۲- انواع ترانسفورماتورهای تکفاز خاص
 - ۱-۱۲- ترانسفورماتور ایزوله
 - ۲-۱۲- ترانسفورماتور جریان
 - ۲-۱۲- ترانسفورماتور ولتاژ
 - ۴-۱۲- ترانسفورماتور جوشکاری
 - ۵-۱۲- اتوترانسفورمر

ضریب کوپلاژ به چگونگی قرار گیری سیم پیچ ها و فاصله آن ها از یکدیگر بستگی دارد. کوپلاژ کامل در سیم پیچ زمانی اتفاق می افتد که تمام خطوط قوای یک سیم پیچ همه ی حلقه های سیم پیچ دیگر را قطع کنند. اگر هیچ یک از خطوط شار دو سیم پیچ از داخل هم عبور نکنند، در این صورت القای متقابل بین آنها وجود نخواهد داشت و کوپلاژ صفر است. برای درک بهتر مطالب فوق به شکل (۱) توجه کنید.

ضریب القای متقابل بین دو سیم پیچ را با M نشان می دهند. این ضریب به اندوکتانس دو سلف تزویج شده و ضریب کوپلاژ بین آنها وابسته است.

$$M = K\sqrt{L_1 L_2} \quad (1-1)$$

در رابطه (۱-۱)

M ضریب القای متقابل بر حسب هانری (H) L_1 و L_2 اندوکتانس سیم پیچ اول و دوم بر حسب هانری (H)

K ضریب کوپلاژ که عددی بین صفر تا یک است

خود را بیازمایید




(۱) القای متقابل چیست؟

(۲) ضریب کوپلاژ دو سیم پیچ به چه عواملی بستگی دارد؟

با عبور جریان از یک سیم پیچ، در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود و در داخل میدان مغناطیسی تعداد زیادی خطوط قوای مغناطیسی وجود دارد. فوران یا شار مغناطیسی همان خطوط قوای مغناطیسی است که از داخل سیم پیچ عبور می کند. حالا اگر جریان عبوری از سیم پیچ مستقیم "DC" باشد، شار تولید شده نیز مقدار ثابت خواهد داشت. ولی اگر جریان عبوری از سیم پیچ متناوب "AC" باشد، میدان مغناطیسی ایجاد شده شار متغیری متناسب با جریان در داخل سیم پیچ ایجاد می کند.

همچنین هرگاه دو سیم پیچ در نزدیک یکدیگر قرار گیرند بطوری که خطوط قوای مغناطیسی متغیر تولید شده در یکی از سیم پیچها بتواند حلقه های سیم پیچ دیگری را قطع کند، در آن سیم پیچ ولتاژ القا می کند و در صورتی که مسیر عبور جریان از این سیم پیچ نیز مهیا باشد، با عبور جریان از آن هم متقابلا میدان مغناطیسی تولید می شود و شار مغناطیسی آن بطور مشابه روی سیم پیچ اول اثر می گذارد، این پدیده را القای متقابل (M) می گویند. مقدار القای متقابل علاوه بر اندوکتانس سیم پیچها (L) به ضریب کوپلاژ (K)، نیز وابسته است.

هر چه تعداد خطوط قوای مغناطیسی بیشتر یکدیگر را قطع کنند ضریب کوپلاژ نیز بیشتر می شود بنابراین

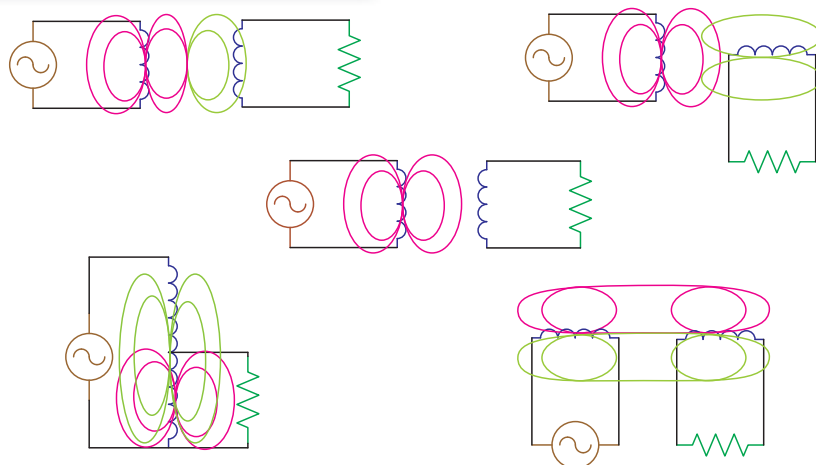

شکل ۱- وابستگی القای متقابل به چگونگی استقرار سیم پیچها

۲- ساختمان ترانسفورماتور

ترانسفورماتور وسیله ای است که از پیچیدن حداقل دو سیم پیچ بر روی یک هسته مغناطیسی مشترک ساخته می شود. شکل (۲) ساختمان یک ترانسفورماتور ساده را نشان می دهد. همانطور که در شکل نشان داده شده است هر سیم پیچ بر روی یک بازوی هسته مغناطیسی پیچیده شده است.

سیم پیچی که به منبع ولتاژ یا شبکه برق متصل می شود را سیم پیچ اولیه و سیم پیچی که به بار الکتریکی یا مصرف کننده الکتریکی متصل و به آن انرژی الکتریکی داده می شود را سیم پیچ ثانویه می گویند.

بعلاوه سیم پیچ متصل به ولتاژ بیشتر را سیم پیچ فشار قوی (H.V) و سیم پیچ متصل به مدار با ولتاژ کمتر را سیم پیچ فشار ضعیف (L.V) می نامند. طبق تعریف اگر سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور در سمت اولیه و سیم پیچ فشار ضعیف آن در سمت

ثانویه باشد آن ترانسفورماتور را ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ می نامند و بالعکس در صورتی که سیم پیچ فشار قوی یک ترانسفورماتور در سمت ثانویه و سیم پیچ فشار ضعیف آن در سمت اولیه باشد آن ترانسفورماتور را ترانسفورماتور افزایش دهنده می گویند.



از ترانسفورماتور کاهنده و افزایش دهنده بترتیب برای کاهش و افزایش ولتاژ و برای تامین ولتاژ مناسب جهت تغذیه مصرف کننده های الکتریکی استفاده می شود. ساختمان هر ترانسفورماتور از دو جزء مهم تشکیل شده است که عبارتند از:

- هسته مغناطیسی
- سیم پیچ

خود را بیازمایید




- (۱) منظور از سیم پیچ اولیه و ثانویه چیست؟
- (۲) ترانسفورماتور افزایش دهنده را تعریف کنید.

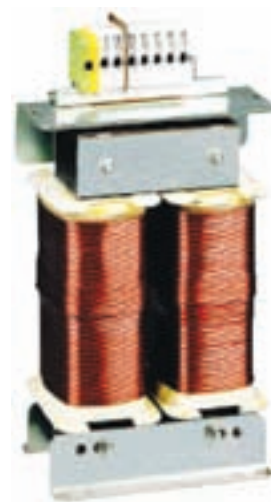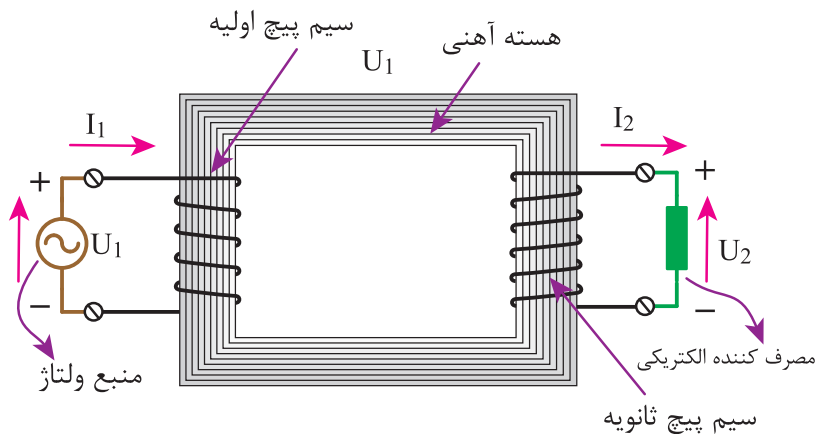

شکل ۲- نمای ظاهری و ساختمان داخلی یک ترانسفورماتور

در ترانسفورماتورهای قدرت و تقویت کننده‌های صوتی (AF)^۳ از هسته‌های آهنی استفاده می‌شود. آنچه در این کتاب مورد توجه می‌باشد، بررسی ترانسفورماتورهای قدرت است. ترانسفورماتورهای قدرت ترانسفورماتورهایی را گویند که در صنعت انتقال و توزیع برق مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجاکه هسته این نوع ترانسفورماتورها آهنی است بنابراین در ادامه فقط درباره هسته‌های آهنی توضیح داده خواهد شد. از نظر ساختمانی ترانسفورماتورهای تکفاز حداقل از دو سیم پیچ تشکیل شده اند که با توجه به قرار گرفتن سیم پیچ‌ها روی هسته ترانسفورماتور می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود.

الف) اگر هر سیم پیچ روی یک پایه هسته پیچیده شود به آن هسته‌ی ستونی می‌گویند. شکل (۵) ورقه‌های این نوع هسته و نمای کامل ترانسفورماتور با این نوع هسته را نمایش می‌دهد. شکل ورقه‌های این هسته بصورت دو ورقه L یا ورقه U و I می‌باشد.

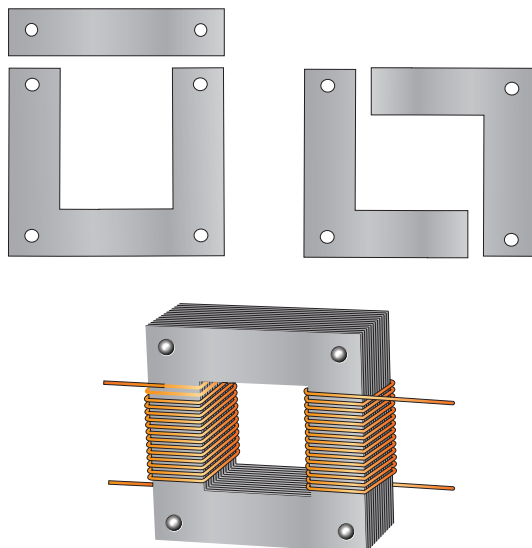


شکل ۵- نمایی از یک ترانسفورماتور ستونی و شکل ورقه‌های آن

هسته ترانسفورماتور مسیر عبور شار مغناطیسی بین سیم پیچ‌ها را برقرار می‌کند و انتقال انرژی الکتریکی از این طریق صورت می‌گیرد.

در عمل هسته مغناطیسی ترانسفورماتورها می‌تواند از جنس هوا، فریت و یا آهن به کار گرفته شود.

علامت اختصاری هر یک از این ترانسفورماتورها در

شکل (۳) نشان داده شده است.

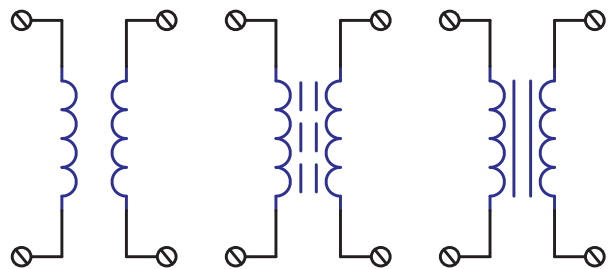


شکل ۳- علائم اختصاری ترانسفورماتور با هسته‌های مختلف

هسته‌های هوایی و فریت^۱ در ترانسفورماتورهای با فرکانس بالای^۲ و در صنعت الکترونیک کاربرد فراوان دارند.

سیم پیچ‌های این نوع ترانسفورماتور مطابق شکل (۴) با حداقل کویلینگ روی هسته پیچیده می‌شوند، زیرا زیاد بودن فرکانس کارشان به تنهایی می‌تواند ولتاژ القایی بزرگی ایجاد کند.

هسته هوایی یا فریت

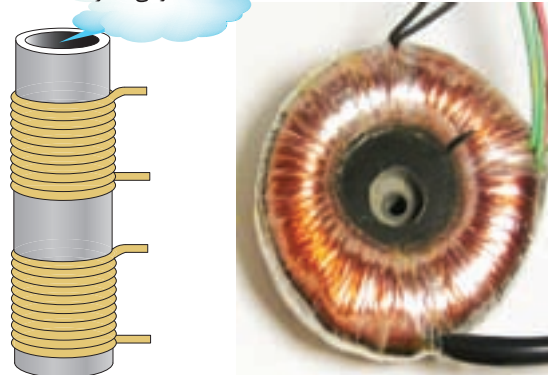

شکل ۴- نمایی از یک ترانسفورماتور با هسته هوایی یا فریت

(۱) فریت نوعی آلیاژ فرو مغناطیسی پودری می‌باشد، که فشرده شده است.

(۲) فرکانس‌های بالای ۲۰ KHz

(۳) Audio Amplifier

بطوری که هر ورق با لاک عایقی نازک پوشیده شده و دارای ضخامتی معمولاً بین ۰/۳۵ تا ۰/۵ میلی متر است.

خود را بیازمایید






- (۱) وظیفه هسته در ترانسفورماتور را شرح دهید.
- (۲) جنس هسته های مغناطیسی در ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت از چیست؟

۲-۲- سیم پیچ



وظیفه سیم پیچ ایجاد میدان مغناطیسی و تولید نیروی محرکه مغناطیسی F می باشد. نیروی محرکه مغناطیسی از حاصلضرب جریان و تعداد دور سیم پیچ بدست می آید. $F = NI$

در عمل مطابق شکل (۷) برای پیچیدن سیم پیچ های ترانسفورماتور (بسته به نوع زرهی و یا ستونی) ابتدا سیمها را بر روی قرقره ای از جنس عایق می پیچند و سپس آن را درون هسته جای می دهند.

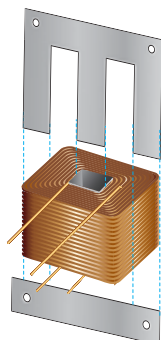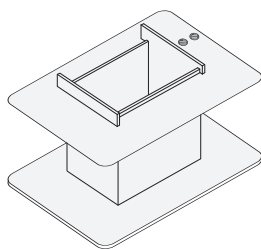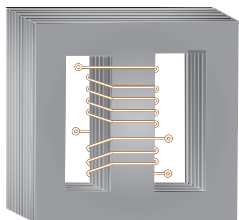

شکل ۷- شکلهای متفاوتی از اجزای داخلی ترانسفورماتور

ب) اگر هر دو سیم پیچ مطابق شکل (۶) روی یک پایه پیچیده شوند، ترانسفورماتور را با هسته زرهی می گویند ورقه این نوع هسته ها به صورت E و I ساخته می شوند.

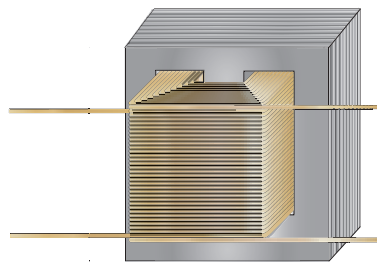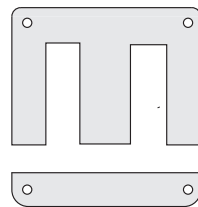

شکل ۶- نمای یک ترانسفورماتور با هسته زرهی و شکل ورقه های آن

با توجه به شکل (۵) و در ترانسفورماتورهای ستونی، سیم پیچ ها بخش قابل ملاحظه ای از محیط هسته را اشغال می کنند و روی دو قرقره پیچیده می شوند. صورتی که در ترانسفورماتورهای زرهی، هسته ترانسفورماتور، سیم پیچهای اولیه و ثانویه را در بر می گیرد. بنابراین از آنجا که در ترانسفورماتورهای زرهی برای پیچیدن سیم پیچ از یک قرقره استفاده می شود در نتیجه کویلینگ سیم پیچ ها بیشتر می گردد و لذا کاربرد آن در ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تکفاز بیشتر است. در ترانسفورماتور، شار مغناطیسی از طریق هسته عبور می کند پس برای ایجاد حداکثر کویلینگ باید مقاومت مغناطیسی آن بسیار کم باشد به همین دلیل جنس هسته ی مغناطیسی معمولاً از فولادهای آلیاژی سیلیس دار انتخاب می شود. بعلاوه برای جلوگیری از تلفات در هسته آن را به شکل ورقه ورقه می سازند.

خود را بیازمایید




- ۱) قطر هر سیم پیچ ترانسفورماتور چه تاثیری بر جریان و ولتاژ نامی آن دارد؟
- ۲) تعداد دور هر سیم پیچ ترانسفورماتور چه تاثیری بر جریان و ولتاژ نامی آن دارد؟
- ۳) برای کاهش دمای سیم پیچ های ترانسفورماتور چه راه هایی پیشنهاد می کنید.

۳- تئوری و طرز کار ترانسفورماتور

هنگامیکه یکی از سیم پیچ های ترانسفورماتور به منبع ولتاژ متناوب متصل گردد، از آن جریان عبور می کند. عبور جریان از سیم پیچ باعث تولید نیروی محرکه مغناطیسی در سیم پیچ می شود و در نتیجه

سطح مقطع و قطر سیم در توانایی عبور جریان از سیم پیچ موثر است و ولتاژ کار سیم پیچ نیز بستگی به تعداد دور سیم پیچ دارد بدین ترتیب هر سیم پیچ قادر است در ولتاژ و جریان مشخصی کار کند که به آن ولتاژ و جریان نامی ترانسفورماتور می گویند. در صورت افزایش هریک از کمیت های فوق از مقدار نامی ممکن است ترانسفورماتور آسیب ببیند.

از طرفی جریان عبوری از سیم پیچ بدلیل وجود مقاومت در آن باعث ایجاد حرارت می شود. در ولتاژ یکسان هر چقدر قدرت ترانسفورماتور بالاتر باشد جریان آن بیشتر بوده و تلفات حرارتی آن بیشتر است. در طراحی ها باید شرایط به گونه ای در نظر گرفته شود که حرارت ایجاد شده از سطح سیم به خارج سیم پیچ دفع شود تا باعث بالا رفتن دمای سیم پیچ و از بین رفتن عایق آن نگردد.

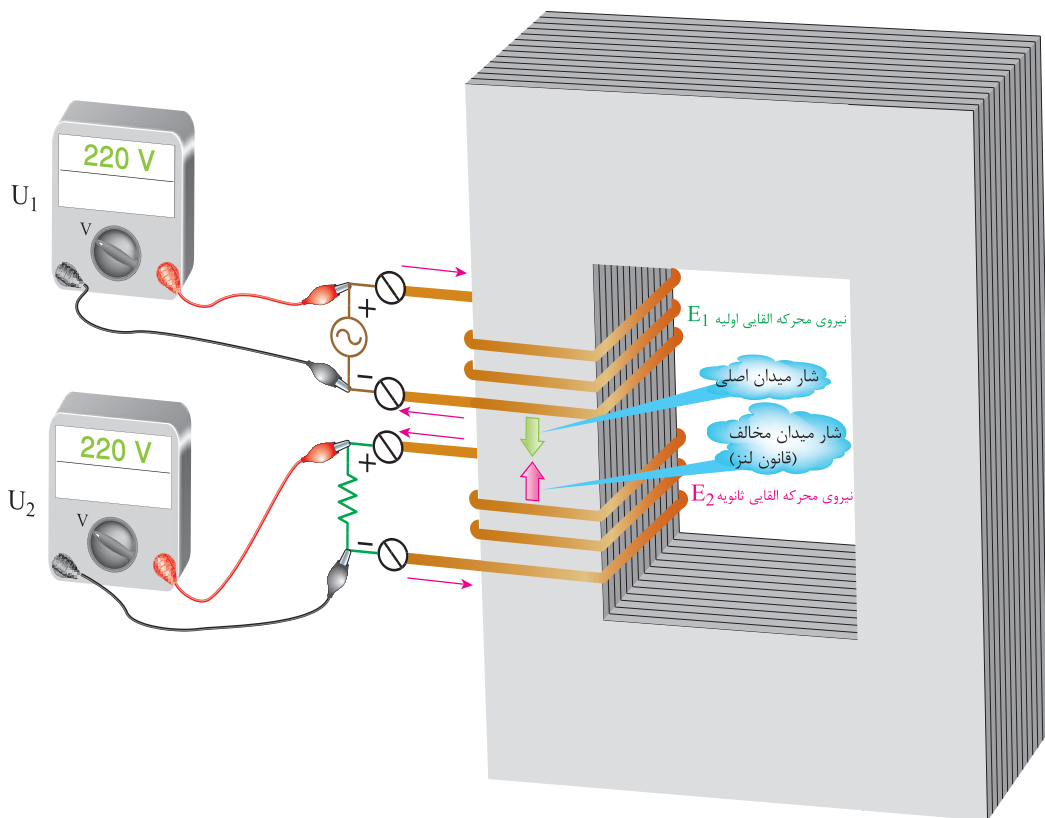

شکل ۸- مسیر عبور جریان در سیم پیچها و عبور شار مغناطیسی از هسته

هم متناسب با تغییرات جریان می‌باشد پس فوران مغناطیسی نیز بطور سینوسی تغییر خواهد کرد. یعنی:

$$\varphi_{(t)} = \varphi_m \sin \omega t \quad (1-3)$$

بیشتر بدانید



$$E = -N \frac{d\varphi}{dt} = -N \frac{d(\varphi_m \sin \omega t)}{dt} = N \varphi_m \omega \cos \omega t$$

$$E_m = N \varphi_m \omega \Rightarrow E = \frac{N \varphi_m \omega}{\sqrt{2}}$$

$$E = \frac{NB_m A (\pi f)}{\sqrt{2}} \Rightarrow E = 4.44 NB_m A f$$

$$E = 4.44 NB_m A f \quad (1-4)$$

در رابطه (1-4)

E ولتاژ موثر القایی بر حسب (V)

N تعداد دور سیم پیچ

B_m حداکثر چگالی میدان مغناطیسی بر حسب T

A سطح مقطع هسته بر حسب m²

f فرکانس برق بر حسب HZ

مثال ترانسفورماتوری دارای یک هسته با سطح مقطع 10 cm² می‌باشد. اگر تعداد حلقه‌های یکی از سیم پیچ‌های آن 1000 دور و حداکثر چگالی میدان مغناطیسی در هسته 1/126 T باشد. چه ولتاژی در دو سر این سیم پیچ در فرکانس 50 هرتز القا می‌شود؟

$$E = 4.44 NB_m A f = 4.44 \times 1000 \times 1/126 \times 10 \times 10^{-4} \times 50 \approx 250V$$

از داخل هسته شار مغناطیسی عبور می‌کند. مقدار شار ایجاد شده به تعداد دور سیم پیچ و ولتاژ اولیه آن بستگی دارد.

سپس با عبور این شار از سیم پیچ دیگری که به مصرف کننده متصل است نیروی محرکه الکتریکی در آن القا می‌شود، زیرا مقدار آن بطور متناوب تغییر می‌کند.^۱

مقدار ولتاژ القا شده به تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه و تغییرات شار نسبت به زمان بستگی دارد بنابراین می‌توان با انتخاب تعداد دور سیم پیچ به ولتاژهای مختلفی دست یافت. از طرفی بدلیل بسته بودن مدار، جریانی متناسب با بار از سیم پیچ دوم عبور می‌کند بدین ترتیب انرژی الکتریکی از طریق یک ارتباط مغناطیسی از سیم پیچ اول به سیم پیچ دوم منتقل می‌شود

در واقع پدیده فوق بیانگر همان قانون القای فارادی می‌باشد زیرا تغییرات جریان عبوری در سیم پیچ باعث تغییرات فوران (شار) عبوری از سیم پیچ شده و در نتیجه ولتاژی در هر دو سیم پیچ القا می‌کند. با توجه به قانون ولتاژ فارادی داریم:

$$E = -N \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} \quad (1-2)$$

در رابطه (1-2)

$\Delta \varphi$ تغییرات فوران مغناطیسی

Δt تغییرات زمان

N تعداد دور سیم پیچ

E نیروی محرکه الکتریکی القایی

چون جریان متناوب سینوسی است تغییرات فوران

$$a = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-8)$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} \quad (1-9)$$

معمولا در مشخصات فنی یک ترانسفورماتور بندرت تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه آورده می شود و غالبا ولتاژهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور بعنوان اطلاعات کلیدی روی پلاک آن درج می شود. سازندگان ترانسفورماتور هم بر اساس ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده و ولتاژ منبع ، تعداد دور متناسب هر سیم پیچ را محاسبه می کنند. با چگونگی محاسبه عملی ترانسفورماتور در کتاب سیم پیچی آشنا خواهید شد.

مثال اگر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتوری دارای ۲۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه ۵۰ دور باشد نسبت تبدیل و عکس نسبت تبدیل ترانسفورماتور چقدر است؟

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{200}{50} = 4$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} = \frac{50}{200} = 0.25$$

در صورت استفاده از سیم پیچ فوق بعنوان سیم پیچ اولیه امکان استفاده از آن در ولتاژی بالاتر از ۲۵۰ وجود ندارد.

از آنجا که هر سه کمیت چگالی میدان مغناطیسی هسته "B_m"، سطح مقطع هسته "A" و فرکانس شبکه "f" در ترانسفورماتور ثابت هستند و تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه در ترانسفورماتورها می تواند متفاوت اختیار شود ، پس رابطه (۱-۴) را می توان به صورت روابط (۱-۵) و (۱-۶) نوشت.

$$E_1 = 4 / 44 N_1 B_m A f \quad (1-5)$$

$$E_2 = 4 / 44 N_2 B_m A f \quad (1-6)$$

بنابراین نتیجه می شود که در سیم پیچ اولیه و ثانویه هر ترانسفورماتور متناسب با تعداد دور سیم پیچ، ولتاژ در آن القا می شود. این ولتاژ را نیروی محرکه القایی یا ولتاژ القایی در سیم پیچ های ترانسفورماتور می گویند.


با توجه به رابطه (۱-۵) و (۱-۶) بعنوان یک رابطه کلی در ترانسفورماتور می توان رابطه (۱-۷) را نتیجه گرفت.

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-7)$$

رابطه (۱-۷) بدین معنی است که با افزایش تعداد دور یک سیم پیچ ، ولتاژ القا شده در آن به همان نسبت بالا می رود و بالعکس. تعریف نسبت $\frac{N_1}{N_2}$ را نسبت تبدیل ترانسفورماتور می گویند و آن را با **a** نمایش می دهند. گاهی از عکس این نسبت در روابط استفاده می شود که آن را با **K** نمایش می دهند. بنابراین داریم:

عبور کند و شار پراکندگی یا خارج شده از هسته وجود نداشته باشد)

● با افزایش شدت میدان مغناطیسی، چگالی میدان مغناطیسی نیز زیاد شود. اما در واقعیت اینطور نیست یعنی با افزایش نا محدود H (شدت میدان مغناطیسی) مطابق منحنی شکل (۹) به اشباع مغناطیسی هسته منجر خواهد شد.

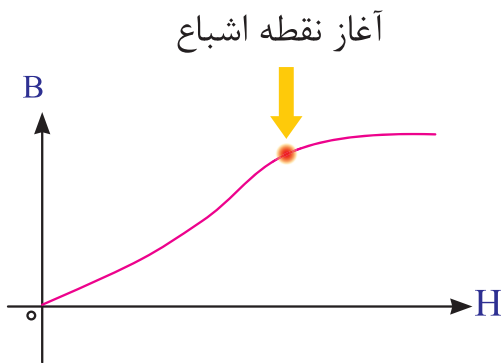

شکل ۹- منحنی مغناطیسی در هسته های آهنی و نمایش نقطه اشباع

ترانسفورماتوری که شرایط فوق را دارا باشد تلفات حرارتی و پراکندگی در آن وجود ندارد و در اینصورت راندمان یا بازده آن صد در صد خواهد بود. یعنی مقدار انرژی داده شده به آن برابر با انرژی گرفته شده از آن است پس نتیجه آنکه :

در ترانسفورماتور ایده آل توان ورودی با توان خروجی برابر است

خود را بیازمایید



- ۱) در چه شرایطی یک ترانسفورماتور را ایده آل می گوئیم؟
- ۲) وقتی یک ترانسفورماتور ایده آل باشد، توان ورودی و خروجی آن است.

خود را بیازمایید



- ۱) شار مغناطیسی ایجاد شده در یک ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۲) نسبت تبدیل ترانسفورماتور چیست؟
- ۳) ترانسفورماتوری دارای هسته با سطح مقطع 40 cm^2 و چگالی شار $1/25$ تسلا می باشد، تعداد دور سیم پیچ این ترانسفورماتور با ولتاژ القایی 110 ولت در شبکه 50 هرتز چقدر است؟

۴- ترانسفورماتور ایده آل

۴-۱- کلیات

با اینکه در طبیعت هیچ چیز ایده آلی وجود ندارد ولی گاهی اوقات برای تشریح یک موضوع علمی لازم است در ابتدا ایده آل آن، مورد بررسی قرار گیرد. بررسی ترانسفورماتور ایده آل نیز صرفاً بخاطر تشریح رفتار واقعی ترانسفورماتور مورد توجه می باشد.

بطور کلی ترانسفورماتوری را ایده آل می گویند که واجد شرایط زیر باشد:

● مقاومت الکتریکی سیم پیچ ها برابر صفر باشد (یعنی هیچگونه افت الکتریکی وجود نداشته باشد)

● کوپلینگ مغناطیسی صد در صد باشد. (یعنی مقاومت مغناطیسی هسته صفر باشد عبارت دیگر تمامی شار مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ اولیه بوسیله سیم پیچ ثانویه در بر گرفته شود یعنی همه ی شار از داخل هسته

۲-۴- روابط اساسی ترانسفورماتور

با توجه به مدار شکل (۱۰) مشاهده می شود که در ترانسفورماتورهای ایده آل ولتاژ اعمال شده به ترمینال سیم پیچ اولیه یعنی U_1 (یا همان ولتاژ ورودی) با ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه یعنی E_1 برابر است همچنین ولتاژ القا شده در سیم ثانویه یعنی E_2 هم دقیقاً برابر با ولتاژ ترمینال خروجی ترانسفورماتور یعنی U_2 است. دلیل برابری این ولتاژها صرف نظر کردن از همان مقاومت سیم پیچ ها و همچنین عدم پراکندگی میدان در سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد. بنابراین:


$$U_1 = E_1 \quad (1-10)$$

$$U_2 = E_2 \quad (1-11)$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-12)$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1-13)$$

در ترانسفورماتور ایده آل نسبت ولتاژ سیم پیچها با نسبت تعداد حلقه های آنها برابر است.

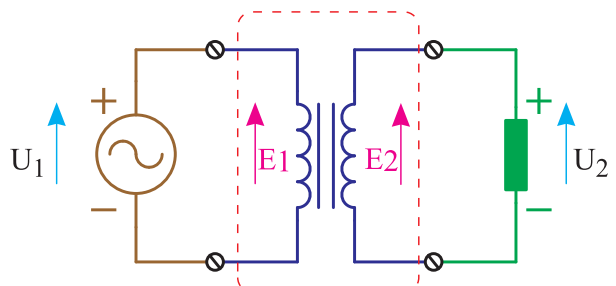

ترانسفورماتور ایده آل

شکل ۱۰- اتصال ترانسفورماتور ایده آل به منبع ولتاژ و مصرف کننده

مثال در یک ترانسفورماتور ایده آل سیم پیچ اولیه ۵۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه ۱۵۰۰ دور می باشد اگر

سیم پیچ اولیه به منبع ولتاژ متناوبی با ولتاژ موثر ۱۲۰ ولت متصل شود ولتاژ خروجی چقدر خواهد بود؟

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{120}{U_2} = \frac{500}{1500} \Rightarrow U_2 = \frac{1500 \times 120}{500} = 360V$$

پس این ترانسفورماتور یک ترانسفورماتور افزایش دهنده ولتاژ می باشد.

وقتی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور به مصرف کننده متصل می شود جریانی متناسب با بار مصرف کننده از آن عبور می کند. همانطور که گفته شد در ترانسفورماتور ایده آل توان ورودی و خروجی با هم برابر است یعنی:

$$S_1 = S_2 \quad (1-14)$$

$$U_1 \times I_1 = U_2 \times I_2 \quad (1-15)$$

رابطه (۱-۱۵) را می توان به صورت رابطه (۱-۱۶) نیز نوشت:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (1-16)$$

در ترانسفورماتور ایده آل نسبت ولتاژ سیم پیچها با عکس نسبت جریان عبوری از آنها برابر است.

با توجه به رابطه (۱-۱۳) ، (۱-۱۶) رابطه (۱-۱۷) را می توان نوشت:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (1-17)$$

در ترانسفورماتور ایده آل نسبت تعداد حلقه های سیم پیچ با عکس نسبت جریان عبوری از آنها برابر است.

از آنجا که نیروی محرکه مغناطیسی F از حاصلضرب تعداد دور یک سیم پیچ در جریان عبوری از آن بدست می آید، در رابطه با ترانسفورماتور ایده آل نتیجه

$$F_1 = N_1 I_1 \quad (1-18)$$

$$F_2 = N_2 I_2 \quad (1-19)$$

$$F_1 = F_2 \quad (1-20)$$

در ترانسفورماتور ایده آل نیروی محرکه مغناطیسی سیم پیچ های اولیه و ثانویه با هم برابر است.

در ترانسفورماتور ایده آل با توجه به رابطه (۱۷-۱)، جریان عبوری از سیم پیچی که تعداد دور بیشتری دارد کمتر است و همینطور جریان عبوری از سیم پیچی که تعداد دور کمتری دارد، بیشتر می باشد.

جریان سیم پیچ سمت فشار ضعیف (LV) نیز مطابق رابطه (۱۶-۱) همواره بیشتر از جریان سیم پیچ سمت فشار قوی (HV) می باشد. به همین دلیل سطح مقطع سیم های سیم پیچ فشار ضعیف نسبت به سیم پیچ فشار قوی بیشتر و تعداد دور آن کمتر از سیم پیچ های فشار قوی می باشد در نتیجه با دیدن سیم پیچ های یک ترانسفورماتور می توان به این موضوع پی برد که کدام سیم پیچ مربوط به فشار ضعیف و کدام سیم پیچ به فشار قوی ارتباط دارد. این نکته در شکل (۱۱) نشان داده شده است.

مثال در یک ترانسفورماتور ایده آل سیم پیچ اولیه ۱۰۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه ۱۰۰ دور سیم دارد اگر از سیم پیچ ثانویه ۵ آمپر عبور کند از سیم پیچ اولیه چند آمپر می گذرد؟

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{1000}{100} = \frac{5}{I_1} \Rightarrow I_1 = \frac{5 \times 100}{1000} = 0.5 \text{ A}$$

تحقیق کنید



نکته فوق پیامد کدام شرط ترانسفورماتور ایده آل است ؟

خود را بیازمایید




(۱) قطر سیم پیچ فشار ضعیف..... از سیم پیچ فشار قوی می باشد.(کمتر / بیشتر)

(۲) تعداد دور سیم پیچ فشار قوی..... از سیم پیچ فشار ضعیف می باشد.(کمتر / بیشتر)

(۳) در ترانسفورماتور سیم پیچی که تعداد دور آن بیشتر است جریان آن است.(کمتر / بیشتر)

(۴) یک ترانسفورماتور دارای ولتاژ اولیه ۴۰۰ V و ثانویه ی ۱۰۰ ولت است، اگر سیم پیچ ثانویه ی این ترانسفورماتور دارای ۸۰ دور سیم باشد، سیم پیچ اولیه آن چند دور است؟

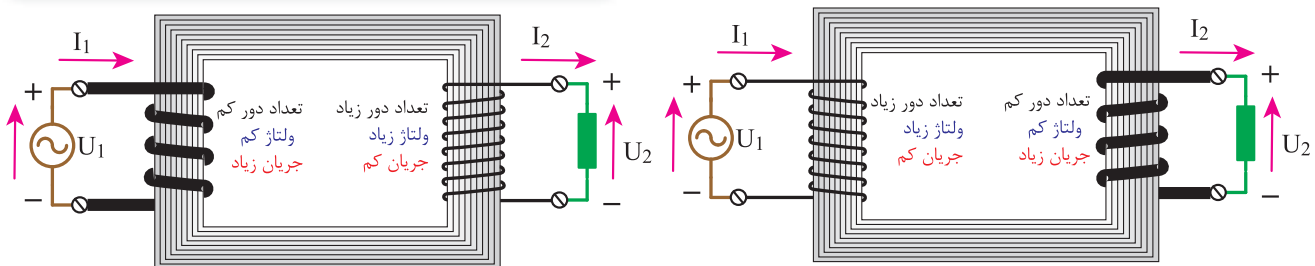

شکل ۱۱- تاثیر تعداد دور سیم پیچ در تشخیص سیم پیچ فشار ضعیف یا فشار قوی

۳-۴- تبدیل امپدانس_انتقال امپدانس

به شکل (۱۲) توجه کنید! اگر مطابق شکل (۱۲) به ثانویه یک ترانسفورماتور، باری متصل شود. از سیم پیچ ثانویه آن جریان عبور می‌کند. این موضوع سبب ایجاد نیروی محرکه مغناطیسی در سیم پیچ ثانویه می‌شود. سپس میدان سیم پیچ ثانویه طبق قانون لنز در جهت کاهش شار میدان اصلی تلاش می‌کند. تلاشی که می‌خواهد ولتاژ القا شده را کاهش دهد ولی چون ولتاژ ورودی با ولتاژ القایی برابر است برای آنکه شار اصلی ثابت نگه داشته شود، باید از سیم پیچ اولیه جریان عبور کند. این جریان متناسب با مجذور نسبت تبدیل ترانسفورماتور و امپدانس بار در سیم پیچ ثانویه می‌باشد. گویا منبع تغذیه به امپدانس خاصی متصل شده است. این امپدانس همان امپدانس انتقالی به طرف اولیه یا امپدانس تبدیل می‌باشد. از آنجاکه :

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_1} \quad (1-21)$$

$$Z_2 = \frac{U_2}{I_2} \quad (1-22)$$

بیشتر بدانید



بنا بر این خواهیم داشت :

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{U_1 / I_1}{U_2 / I_2} = \frac{U_1 \times I_2}{U_2 \times I_1} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{U_1}{U_2} \times \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{N_2}{N_1} \times \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = a^2$$

$$Z_1 = a^2 Z_2 \quad (1-23)$$

در رابطه (۱-۲۳)

نسبت تبدیل a

Z_2 امپدانس بار در سمت ثانویه (Ω)

Z_1 امپدانس انتقالی بار به سمت اولیه (Ω)

مثال بار 8Ω به سیم پیچ ثانویه یک ترانسفورماتور ایده آل متصل است اگر سیم پیچ اولیه این ترانسفورماتور ۵۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه آن ۵۰ دور باشد از دیدگاه اولیه ترانسفورماتور این بار الکتریکی چند اهم دیده می‌شود؟


$$N_1 = 500$$

$$N_2 = 50$$

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50} = 10$$


$$Z_1 = a^2 Z_2 \Rightarrow Z_1 = 10^2 \times 8 = 800 \Omega$$

از دیدگاه منبع تغذیه این دو بخش متناظر با یکدیگر می‌باشند.

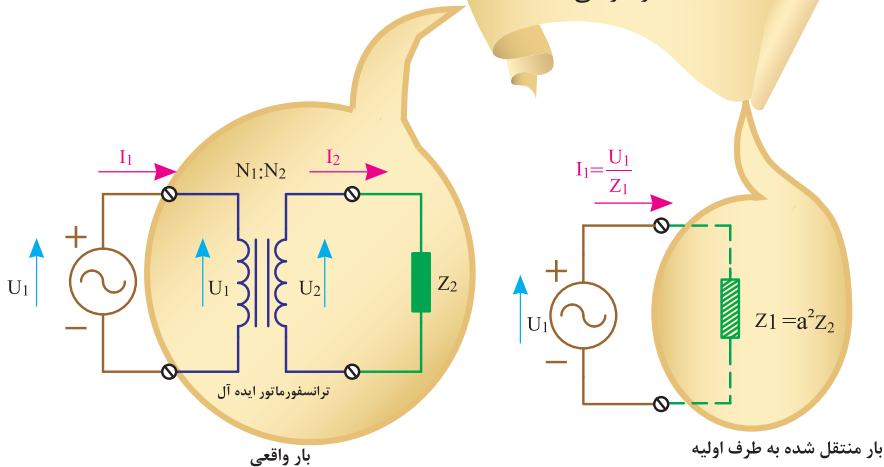

شکل ۱۲ - نمایش امپدانس بار در ثانویه و انتقال آن به اولیه ترانسفورماتور

مقاومت‌های ظاهری با نسبت مجذور ضریب تبدیل (a^2) از طرف ثانویه به طرف اولیه منتقل می‌شوند.

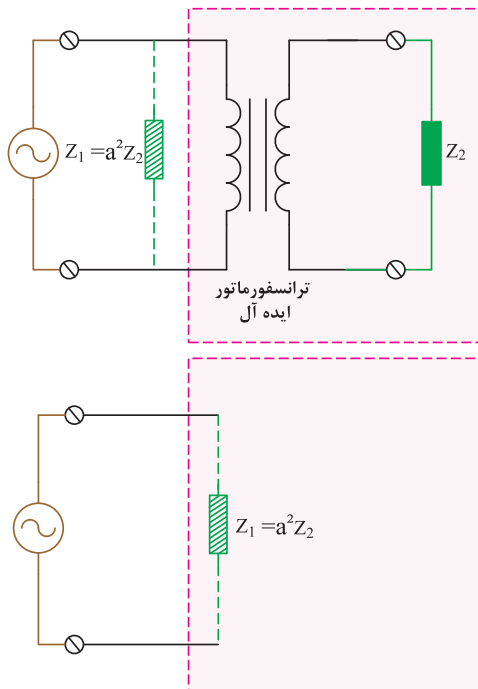

شکل ۱۵- انتقال امپدانس (مقاومت ظاهری) از طرف ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده آل

توان ظاهری ترانسفورماتور در دو طرف اولیه و ثانویه بدون تغییر می‌باشد.

خود را بیازمایید




۱) مقاومت 0.04Ω در ثانویه یک ترانسفورماتور به اولیه منتقل و 1Ω دیده می‌شود. ضریب تبدیل ترانسفورماتور چقدر است؟

می‌دانید که ترانسفورماتور مثال قبلی یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است و همانطور که گفته شد در ترانسفورماتور کاهنده جریان در سمت ثانویه بیشتر از سمت اولیه است. پس می‌توان تصور کرد از آنجا که امپدانس انتقالی در سمت اولیه بیشتر شده است مقدار جریان اولیه نیز کمتر است. بدین معنی که امپدانس 8 اهمی در چنین ترانسفورماتوری از سمت اولیه 800Ω دیده می‌شود.


۴-۴- نتیجه گیری از روابط اساسی ترانسفورماتور ایده آل از ترانسفورماتور ایده آل بطور خلاصه نتایج زیر حاصل می‌شود:

ولتاژ طرف ثانویه با نسبت مستقیم ضریب تبدیل (a) به طرف اولیه منتقل می‌شود.

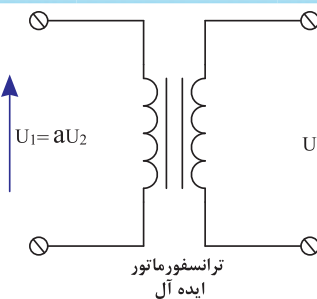

شکل ۱۳- انتقال ولتاژ ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده آل

جریان طرف ثانویه با نسبت عکس ضریب تبدیل $(\frac{1}{a})$ یا (K) به طرف اولیه منتقل می‌شود.

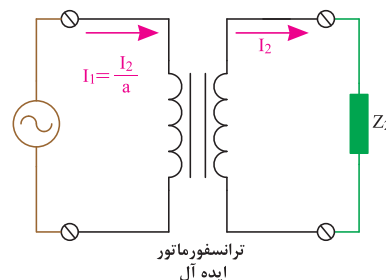

شکل ۱۴- انتقال جریان از طرف ثانویه به سمت اولیه ترانسفورماتور ایده آل


۵- ترانسفورماتور واقعی

در عمل هیچکدام از ترانسفورماتورهایی که مورد استفاده قرار می گیرند ایده آل نیستند یعنی سیم پیچ های اولیه و ثانویه دارای مقاومت اهمی R_1 و R_2 می باشند همچنین شار ایجاد شده بوسیله ی جریان های سیم پیچ اولیه و یا ثانویه همگی از مدار مغناطیسی هسته عبور نمی کنند و بخشی از آن مسیر خود را از طریق هوا می بندند. این شارهای مغناطیسی را شار پراکندگی می گویند.

با توجه به شکل (۱۶) وضعیت ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری و بارداری بطور کامل نشان داده شده است.

۵-۱- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری

اگر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور مطابق شکل (۱۶-الف) به یک منبع ولتاژ متناوب سینوسی متصل گردد، در حالی که مدار ثانویه آن باز باشد، از سیم پیچ ثانویه این ترانسفورماتور جریانی عبور نمی کند به عبارتی $I_2 = 0$ است.

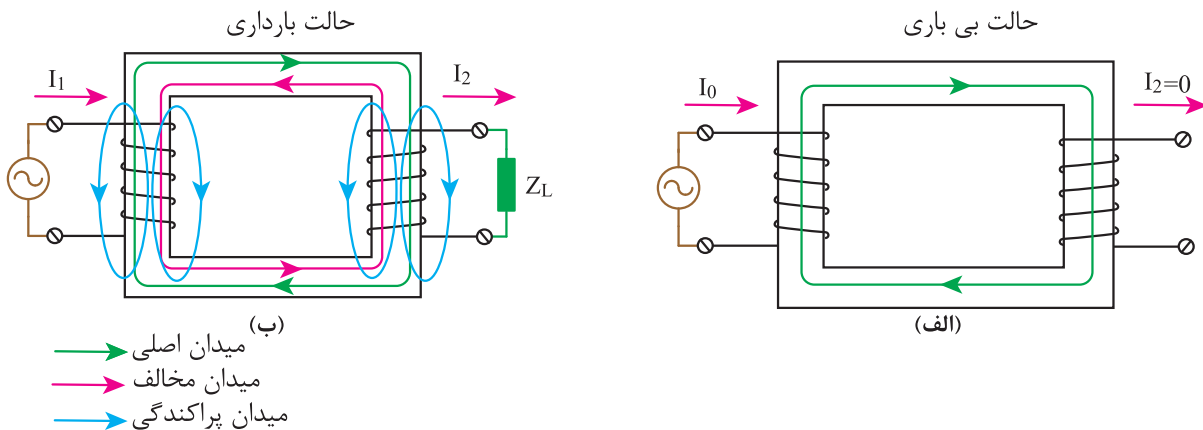

شکل ۱۶- ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری و بی باری

ولی بدلیل بسته بودن مدار سیم پیچ اولیه از آن جریانی عبور می کند که به آن **جریان بی باری** ترانسفورماتور گفته می شود و آن را با I_0 نمایش می دهند. گاهی اوقات به جریان بی باری **جریان تحریک** ترانسفورماتور نیز می گویند. عبور جریان بی باری از سیم پیچ اولیه دو پیامد دارد:

پیامد اول:

این جریان باعث مغناطیس شدن هسته ترانسفورماتور می شود. در نتیجه از هسته فوران مغناطیسی Φ عبور می کند که باعث القای ولتاژ در سیم پیچ اولیه و ثانویه می گردد. این بخش از جریان که به مغناطیس شدن هسته و تولید فوران مغناطیسی Φ می انجامد را با I_M نشان

می دهند. از آنجاکه این جریان اثر مغناطیسی در پی دارد، معادل آن است که از یک سلف فرضی عبور کرده است. در گذشته آموختید که با عبور جریان از سلف نیز اثر مغناطیسی پدید می آید. از آنجاکه با عبور جریان از این سلف ولتاژ در سیم پیچهای ترانسفورماتور القا می شود و از طرفی این جریان از سیم پیچ اولیه عبور می کند، بنابراین در ترسیم برداری کمیتها، جریان I_M نسبت به ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه پس فاز است. این بخش از جریان، مولفه مغناطیسی کنندگی جریان بی باری است.


پیامد دوم:

دوم آنکه با مشاهده گرم شدن هسته ترانسفورماتور پس از اتصال سیم پیچ اولیه آن به شبکه برق می توان نتیجه گرفت که بخش دیگری از جریان بی باری بصورت گرما در هسته ترانسفورماتور تلف می شود این تلفات حرارتی در هسته را می توان با عبور جریان از یک مقاومت الکتریکی فرضی مدلسازی نمود، چرا که با عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی نیز گرما پدید می آید. این بخش از جریان، مولفه تولید حرارت جریان بی باری است که باعث گرم شدن هسته ترانسفورماتور می شود و آن را با I_C نمایش می دهند.

جریان I_C با ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه هم فاز است.

با توجه به دو پیامد حاصل شده از جریان بی باری، می توان نتیجه گرفت، که این جریان علاوه بر مغناطیس کردن باعث ناخواسته گرم شدن هسته نیز می شود. برای نمایش مدار معادل هسته، المانهای الکتریکی فرضی (سلف و مقاومت) را بصورت موازی در نظر می گیرند.

در شکل (۱۷) بردارهای جریان در حالت بی باری نمایش داده شده است.

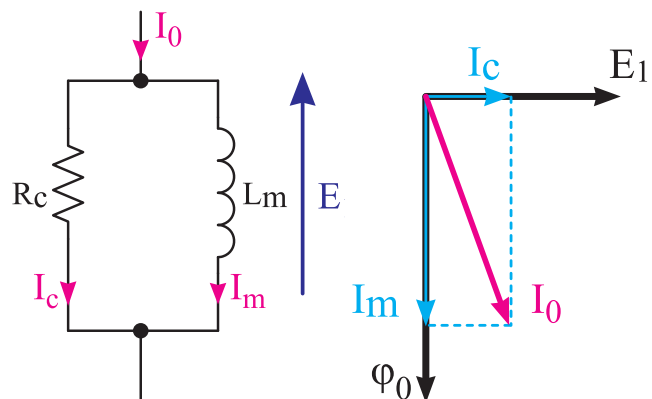

شکل ۱۷- مدار معادل هسته


در شکل (۱۷) اندازه بردار I_C بزرگنمایی شده است. در واقعیت این جریان خیلی کوچکتر از I_M می باشد. به همین خاطر می توان گفت که جریان تحریک I نسبت به E_1 (ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه) حدوداً 90° درجه پس فاز می باشد. بنا برآنچه گفته شد نقش جریان تحریک در ترانسفورماتور واقعی را می توان معادل با مدار شکل (۱۷) در نظر گرفت. در شکل (۱۷) I_m نماینگر خود القایی است که با عبور جریان I_M میدان اصلی در هسته ترانسفورماتور تولید می کند و R_C هم معرف همان مقاومتی است که در هسته تولید گرما می کند و نشان دهنده تلفات در هسته می باشد.

همچنین چون در ترانسفورماتورهای واقعی هر سیم پیچ از تعداد دور مشخصی، سیم با سطح مقطع معینی تشکیل شده است، بنابراین دارای مقاومت اهمی است. این مقاومت را با R_1 نمایش می دهند. بخاطر عبور جریان از مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه، افت ولتاژ اهمی در آن ایجاد می شود.

از طرف دیگر همه خطوط فلوی مغناطیسی ایجاد شده بوسیله جریان تحریک از هسته عبور نمی کند بلکه مسیر خود را از طریق هوا می بندد، بنابراین آن بخشی از شار مغناطیسی که فقط از یک سیم پیچ می گذرد و مسیر خود را از هوا می بندد، **شار پراکندگی**، نشستی یا فراری می نامند. لازم بذکر است که آن قسمت از شار که مسیر خود را از داخل هسته می بندد **شار میدان اصلی** نام دارد. با عبور شار میدان اصلی از داخل سیم پیچها ولتاژ در آن القا می شود. هرچه شار پراکندگی بیشتر باشد میدان اصلی ضعیفتر خواهد شد و بالعکس.

به همین خاطر برای نمایش مدل مداری شار پراکندگی، آن را معادل با یک خود القا یا یک المان سلفی دیگر در نظر می گیرند و چون مربوط به سیم پیچ اولیه است آن را با L_1 نمایش می دهند.


نکته مهم دیگر آنکه در ترانسفورماتور های قدرت چون فرکانس ثابت است برای مدل کردن سلفها بجای قرار دادن ضریب خود القایی غالبا راکتانس آنها مورد توجه قرار می گیرد یعنی بجای L_1 معادل راکتانس پراکندگی X_1 و بجای L_m معادل راکتانس میدان اصلی X_M مطابق شکل (۲۰) در مدار معادل قرار داده می شوند.

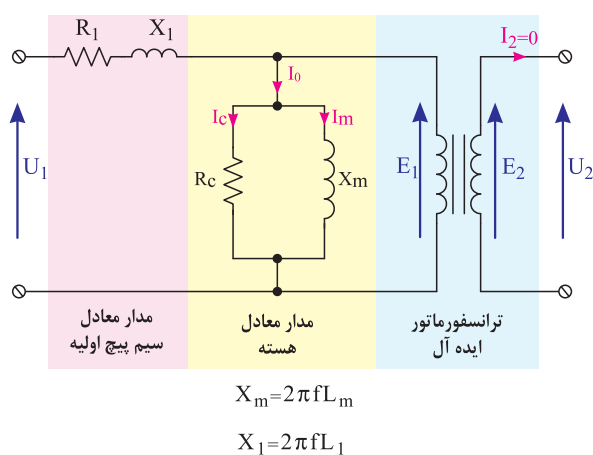

شکل ۲۰- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در حالت بی باری

در ترانسفورماتور واقعی و در حالت بی باری بدلیل افت ولتاژ اهمی سیم پیچ اولیه و شار پراکندگی آن، ولتاژ القایی E_1 از ولتاژ U_1 کوچکتر می باشد.

 
چون شار پراکندگی و مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه هر دو باعث کاهش ولتاژ القایی در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور می شوند پس می توان هر دو المان R_1 و L_1 را، در ورودی ترانسفورماتور بصورت سری با یکدیگر در نظر گرفت. در نتیجه R_1 باعث افت ولتاژ اهمی و L_1 باعث افت ولتاژ سلفی و برآیند برداری آنها باعث کاهش ولتاژ القایی در سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور می شود.



شکل ۱۸- مدار معادل سیم پیچ اولیه


بنابراین با عبور جریان تحریک I_0 ، از سیم پیچ اولیه، افت ولتاژ اهمی و افت ولتاژ پراکندگی در آن بوجود می آید. در نتیجه ولتاژ القا شده در سیم پیچ از ولتاژ ورودی کوچکتر می شود.

به خاطر داشته باشید که در ترانسفورماتورهای ایده آل از مقاومت الکتریکی (اهمی) سیم پیچ ها و شار پراکندگی صرف نظر شد و به همین دلیل ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه E_1 با ولتاژ ورودی U_1 برابر گردید. با جمع بندی آنچه درباره ی اثرات جریان بی باری گفته شد مدار معادل شکل (۱۹) برای حالت بی باری ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود.

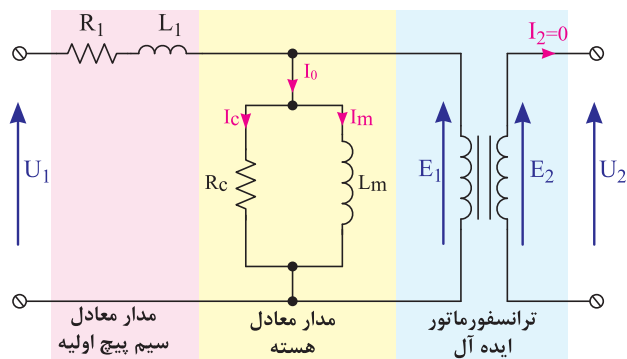

شکل ۱۹- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در حالت بی باری

زیاد شدن جریان تحریک از یک مقدار مشخص تلفات حرارتی در هسته و سیم پیچها زیاد می شود که این امر باعث سوختن ترانسفورماتور می گردد. به همین دلیل ترمینال ورودی هر ترانسفورماتور را باید از اضافه شدن بیش از حد ولتاژ محافظت نمود.

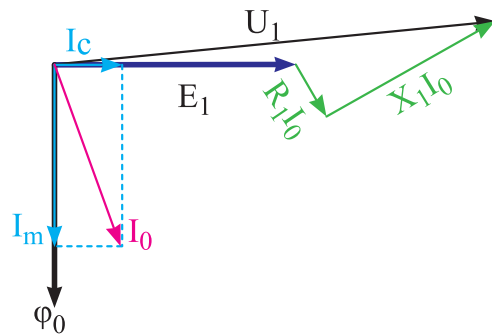

شکل ۲۱- وضعیت بردارهای ولتاژ و جریان در حالت بی باری

خود را بیازمایید



- ۱) منظور از جریان تحریک ترانسفورماتور چیست؟
- ۲) شار پراکندگی در یک ترانسفورماتور چگونه بوجود می آید و به چه چیز بستگی دارد؟
- ۳) چرا راکتانس معادل پراکندگی و مقاومت سیم پیچ را در ورودی ترانسفورماتور بصورت سری در نظر می گیرند

۵-۲- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری

شکل (۱۶-ب) ترانسفورماتوری را که سیم پیچ اولیه آن تحت ولتاژ U_1 به منبع متناوب سینوسی و سیم پیچ ثانویه آن به بار مصرفی امپدانس Z_L متصل شده است نشان می دهد.

در حالت بی باری فقط فوران مغناطیسی ϕ که معادل همان شار میدان اصلی است در هسته گردش می کند و در سیم پیچ ثانویه نیروی محرکه E_2 القا می شود. حال که مدار در سمت ثانویه بسته شده است، در مدار ثانویه جریان I_2 جاری می شود. سپس آمپر دوری برابر $N_2 I_2$ که معادل نیروی محرکه مغناطیسی سمت ثانویه است، در آن ایجاد می شود. نیروی محرکه مغناطیسی نیز شار مغناطیسی تولید می کند. بخشی از این شار مغناطیسی مسیر خود را از داخل هسته می بندد که آن را با ϕ_p نشان می دهند و طبق قانون لنز سعی در


در نمودار شکل (۲۱) افت ولتاژ اهمی سیم پیچ با جریان تحریک I_0 هم فاز است. بنابراین برداری همسنگ با بردار I_0 ولی در امتداد با ولتاژ E_1 و اندازه $R_1 I_0$ ترسیم کرده و درست در امتداد آن بردار افت ولتاژ بر اثر شار پراکندگی را رسم می نماییم. این بردار 90° از جریان تحریک I_0 جلوتر و اندازه آن معادل $X_1 I_0$ می باشد.

با توجه به نمودار شکل (۲۱)، همواره رابطه (۲۴-۱) بین ولتاژ القایی اولیه و ولتاژ ورودی ترانسفورماتور واقعی بی بار برقرار است.

$$\overline{U_1} = \overline{E_1} + \overline{R_1 I_0} + \overline{X_1 I_0} \quad (1-24)$$

در ترانسفورماتورها ظرفیت افزایش چگالی میدان مغناطیسی به مقدار جریان تحریک وابسته است. از اینرو انتخاب جریان تحریک را انتخاب نقطه کار ترانسفورماتور می نامند. بعلاوه باید توجه داشت که نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت، همواره قبل از نقطه اشباع اختیار می شود. از آنجا که با تغییر ولتاژ ورودی مدار معادل شکل (۲۰)، جریان تحریک تغییر می کند. بنابراین با افزایش ولتاژ ورودی ترانسفورماتور بیش از مقدار نامی نقطه کار جابجا گردیده و ترانسفورماتور به ناحیه اشباع مغناطیسی وارد می شود. همچنین با

گرفته می شود. همچنین بدلیل مقاومت اهمی سیم پیچ ثانویه جریان عبوری از آن باعث افت ولتاژ اهمی در سیم پیچ می شود که معادل $R_p I_p$ می باشد. مشابه آنچه برای سیم پیچ اولیه گفته شد در ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری ثانویه ترانسفورماتور نیز با یک مقاومت اهمی R_p سری شده با راکتانس پراکندگی X_p مطابق شکل (۲۲)، مدل سازی می شود.

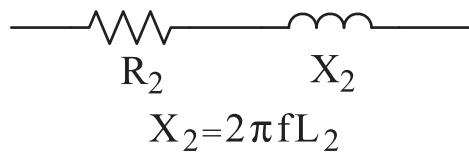

شکل ۲۲- مدار معادل سیم پیچ ثانویه


شکل (۲۳)، مدار معادل سیم پیچ اولیه، هسته و سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را در حالت واقعی نمایش می دهد.

در مدار معادل شکل (۲۳) قسمتی که مربوط به ترانسفورماتور ایده آل است، تمام خصوصیات آن را داشته و در نتیجه روابط ترانسفورماتور ایده آل برای آن صادق است.

خنثی کردن میدان اصلی شار Φ دارد. و جزئی از آن فقط از سیم پیچ ثانویه عبور می کند و مسیر خود را از هوا می بندد که همان شار پراکندگی یا فراری سیم پیچ ثانویه است. کاهش شار مغناطیسی Φ یعنی سعی در کاهش ولتاژ القایی سیم پیچ اولیه ولی از آنجا که سیم پیچ اولیه به منبع ولتاژ متصل است، برای مقابله با این پدیده و ثابت نگاه داشتن Φ جریان بیشتری از منبع ولتاژ دریافت می کند. مقدار این جریان بقدری است که نیروی محرکه القایی در سیم پیچ اولیه تغییر نکند بنابراین مقدار جریان I_1 از حالت بی باری به جریان I_1 در حالت بارداری افزایش می یابد و متناسب با آن فوران مغناطیسی Φ_1 در هسته جاری می شود. عبارتی جمع برداری فوران Φ_1 همواره ثابت و برابر مقدار Φ می باشد. یعنی

$$\bar{\Phi}_1 + \bar{\Phi}_p = \bar{\Phi} \quad (1-25)$$

نکته قابل توجه اینکه با افزایش جریان در سیم پیچ ثانویه، فوران پراکندگی سیم پیچ نیز افزایش می یابد این موضوع سبب کاهش ولتاژ در ترمینال خروجی ترانسفورماتور می شود. به همین خاطر فوران پراکندگی در سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور معادل $X_p I_p$ در نظر

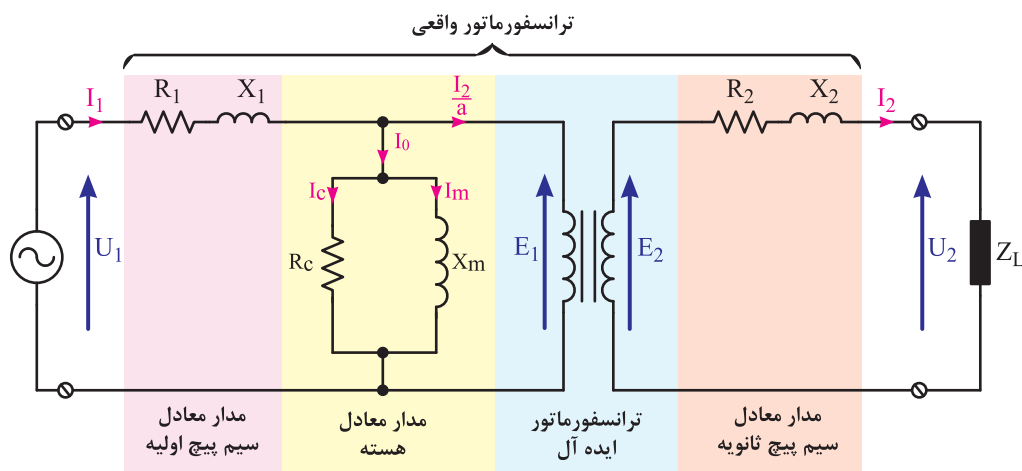

شکل ۲۳- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری


شکل (۲۳)، سیم پیچ ثانویه به سمت اولیه منتقل شده تا شکل (۲۴) بدست آید.

مدار معادل ترانسفورماتور واقعی را می توان با حذف ترانسفورماتور ایده آل ساده تر نیز نمود چرا که انتقال امپدانس از سمتی به سمت دیگر با توجه به نسبت تبدیل صورت گرفته و هیچ تاثیری در تحلیل مدار آن ندارد لذا می توان آن بخش را از مدار معادل حذف کرد و به خاطر سپرد.

اجزای مدار معادل ترانسفورماتور واقعی به تفکیک عبارتند از:

- مدار معادل سیم پیچ اولیه
- مدار معادل هسته
- مدار معادل سیم پیچ ثانویه

همانطور که قبلا توضیح داده شد می توان امپدانس را در طرفین ترانسفورماتور ایده آل با توجه به رابطه (۲۳-۱) انتقال داد. برای ساده تر کردن مدار معادل

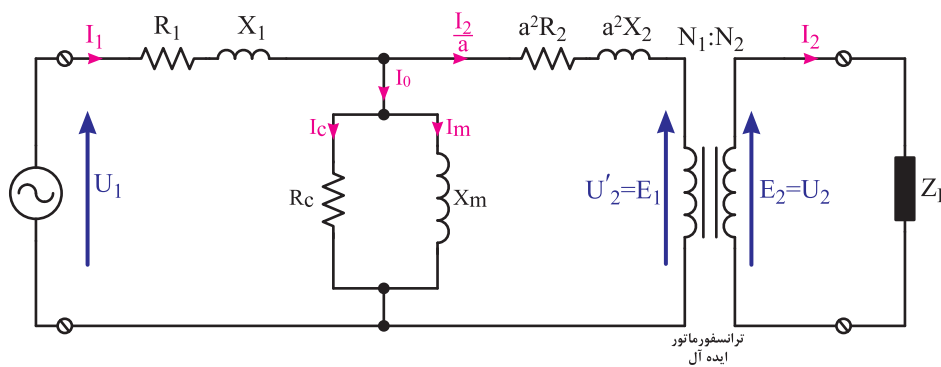


شکل ۲۴- مدار معادل ترانسفورماتور واقعی در حالت بارداری

تقریب اول


در ترانسفورماتورهای قدرت، جریان تحریک (جریان بی باری I_0) بسیار کم و در حدود ۲ تا ۶ درصد مقدار نامی جریان است و از طرفی مقدار مقاومت سیم پیچ ها و راکتانس پراکندگی بزرگ نیست.

در محاسبات کامل ترانسفورماتورهای قدرت باید از مدار معادل واقعی شکل (۲۵) استفاده شود ولی برای سادگی تحلیل و حل مسائل این کتاب لازم است با مدار معادلهای تقریبی ترانسفورماتورهای قدرت نیز آشنا شوید.

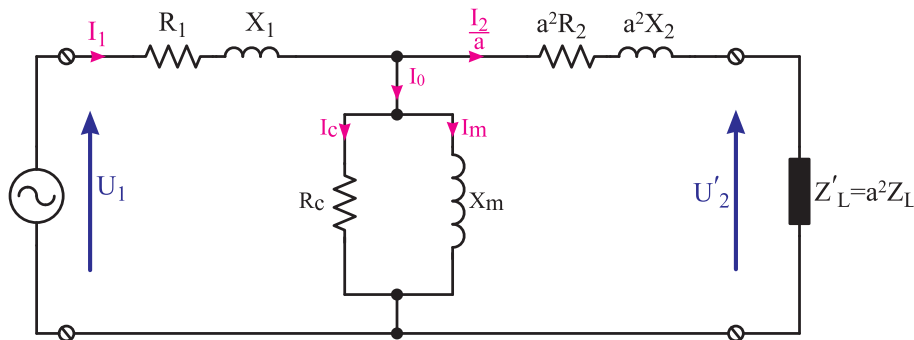


شکل ۲۵- صورت دیگری از مدار معادل واقعی ترانسفورماتور

در این تقریب، اثر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود.

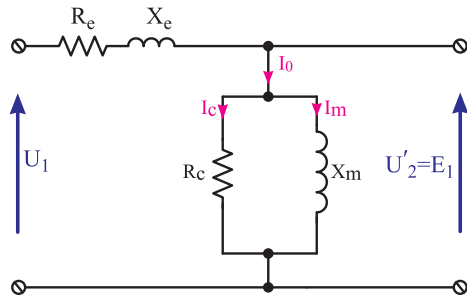

شکل ۲۸- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب دوم


بنابراین می توان با جابه جایی شاخه موازی (مدار معادل هسته) مطابق شکل (۲۶) به طرف ورودی، مدار معادل را بطور محسوسی ساده کرد.

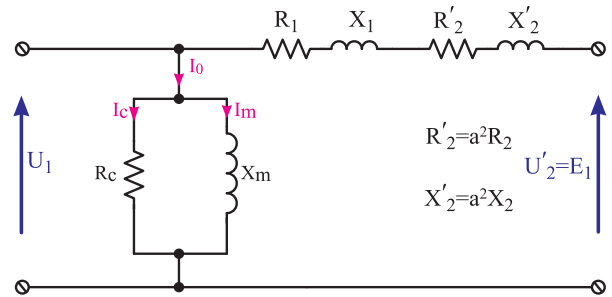

شکل ۲۶- جابه جای شاخه موازی (مدار معادل هسته) به طرف ورودی

تقریب سوم

هنگامیکه ترانسفورماتور زیر بار باشد و بیش از نصف جریان نامی از آن بارگیری شود می توان از اثر جریان تحریک ترانسفورماتور (جریان بی باری I_0) در مقابل جریان اولیه صرف نظر کرد. پس مدار معادل به شکل (۲۹) تبدیل می شود.

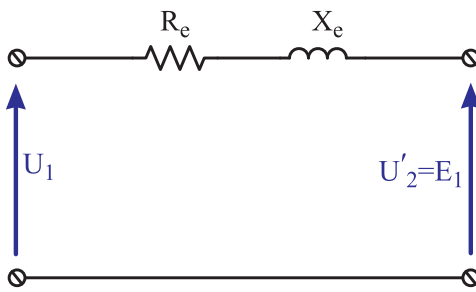

شکل ۲۹- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب سوم

در اینصورت با سری شدن مقاومت های اهمی و راکتانس پراکندگی طرف اولیه و ثانویه و با توجه به روابط $X_e = X_1 + X_2$ و $R_e = R_1 + R_2$ شکل (۲۷) بدست می آید.


در این تقریب از تاثیر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ در امپدانس سیم پیچ اولیه صرف نظر شده است.

تقریب دوم

با استدلالی مشابه آنچه در تقریب اول گفته شد می توان شاخه موازی را به طرف خروجی جابه جا کرد. سپس مقاومت های اهمی و راکتانس پراکندگی طرف اولیه و ثانویه سری را با توجه به روابط $R_e = R_1 + R_2$ و $X_e = X_1 + X_2$ ساده نموده و مدار معادل تقریبی شکل (۲۸) را بدست آورد.

تقریب چهارم

در ترانسفورماتور های قدرتی که توان آنها از ۱ MVA بیشتر باشد مقدار راکتانس معادل سیم پیچ ها خیلی بزرگتر از مقاومت اهمی آنها است. به عبارتی

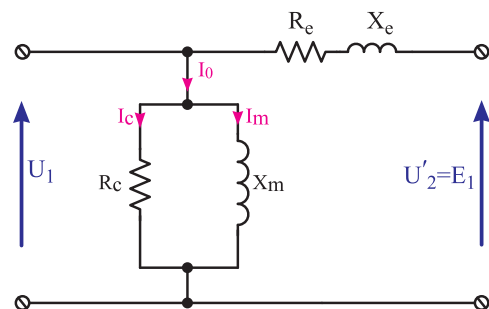

شکل ۲۷- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب اول

تحقیق کنید




در یک مثلث قائم الزاویه طول یک ضلع 1 cm و ضلع دیگر 10 cm است، اندازه تقریبی وتر چقدر است؟ (آیا می‌توانید تقریب‌های دیگری از این دست بیابید)

۶- دیاگرام برداری حالت بارداری

در تحلیل بارداری ترانسفورماتور و رفتار آن با انواع بارهای مختلف می‌توان از مدار معادل واقعی ترانسفورماتور استفاده کرد ولی مدار معادل‌های تقریبی بدست آمده از روی مدل واقعی نیز با در نظر گرفتن شرایط تقریب مفید می‌باشند. در تقریب سوم قید شد که در صورت زیر بار رفتن ترانسفورماتور بیش از نصف جریان نامی، می‌توان از اثر جریان تحریک ترانسفورماتور (جریان بی‌باری I_0) در مقابل جریان اولیه صرف‌نظر کرد. از آنجا که در تحلیل بارداری ترانسفورماتورهای قدرت و دیاگرام برداری حالت بارداری آن مورد نظر می‌باشد به همین خاطر از تقریب نوع سوم استفاده می‌شود.


مدار معادل ترانسفورماتور در تقریب نوع سوم مجدداً در شکل (۳۱) آورده شده است.

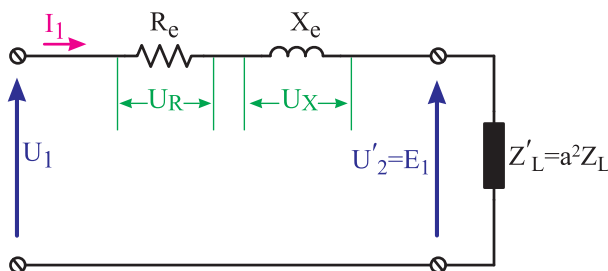

شکل ۳۱- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور در زیر بار

رابطه ولتاژ جریان در مدار شکل (۳۱) به صورت

می‌باشد. این موضوع بدلیل سطح مقطع بالای سیم پیچ‌های ترانسفورماتور است. در این حالت می‌توان از مقدار مقاومت اهمی " R_e " در مقابل راکتانس " X_e " صرف‌نظر کرد. لذا مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت در ترانسفورماتورهای پر قدرت به شکل (۳۰) در می‌آید.

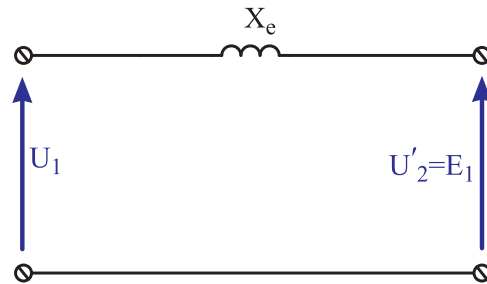


شکل ۳۰- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با احتساب تقریب چهارم

خود را بیازمایید




- (۱) شارهای مغناطیسی ایجاد شده ترانسفورماتور در حالت بارداری را نام برده و هر یک را توضیح دهید.
- (۲) اجزای مدار معادل ترانسفورماتور واقعی را نام ببرید.
- (۳) چرا در تقریب سوم می‌توان از اثر جریان تحریک صرف‌نظر کرد؟
- (۴) مدار معادل ترانسفورماتورهای پر قدرت را رسم نموده کمیت‌های آن را معرفی کنید.

سپس بردار U_x را نیز که معادل افت ولتاژ پراکندگی است و همواره 90° جلوتر از جریان I_1 می‌باشد در ادامه بردار U_R رسم می‌کنیم. شکل (۳۴)

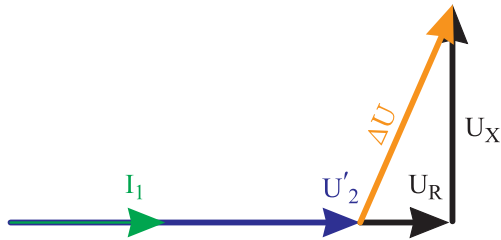

شکل ۳۴- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۳)

حالا ابتدای بردار E_1 یا U'_2 را به انتهای بردار U_x مطابق شکل (۳۵) وصل می‌کنیم. این بردار، بردار U_1 ولتاژ ورودی است.

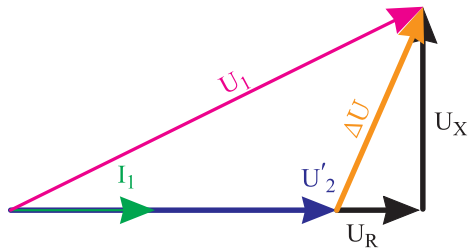

شکل ۳۵- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۴)

مجدداً مراحل فوق را برای ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری برای بار اهمی - سلفی ترسیم می‌کنیم ابتدا بردار ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ($U_{\square p}$) به عنوان مبنا در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می‌کنیم. نگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان I_1 را با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ $U_{\square p}$ می‌کشیم. در بار اهمی - سلفی مطابق شکل (۳۶) جریان به اندازه زاویه ϕ از ولتاژ عقبتر است.

زیر می‌باشد:

$$\bar{U}_1 = \bar{U}_R + \bar{U}_x + \bar{U}'_2 \quad (1-26)$$

رابطه (۱-۲۶) نشان می‌دهد با جمع برداری سه بردار U_x ، U_R و $U_{\square p}$ بردار U_1 بدست می‌آید.

$$\bar{U}_1 = \bar{R}_e \bar{I}_1 + \bar{X}_e \bar{I}_1 + \bar{U}'_2 \quad (1-27)$$

$$U_R = R_e I_1 \quad (1-28)$$

$$U_x = X_e I_1 \quad (1-29)$$

که در رابطه (۱-۲۸) و (۱-۲۹) U_R را افت ولتاژ اهمی معادل سیم پیچ‌ها، U_x افت ولتاژ پراکندگی می‌باشد.

بنابراین:

برای ترسیم این بردارها ابتدا بردار ولتاژ E_1 را که حالا معادل ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ($U_{\square p}$) نیز هست به عنوان مبنا در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می‌کنیم. نگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان I_1 را با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ E_1 یا $U_{\square p}$ می‌کشیم. در بار اهمی خالص این ولتاژ و جریان با یکدیگر مطابق شکل (۳۲) هم فاز می‌باشد.




شکل ۳۲- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۱)

در ادامه بردار U_R را که معادل افت ولتاژ اهمی است و همفاز با جریان می‌باشد همسنگ با بردار I_1 از انتهای بردار E_1 یا $U_{\square p}$ مطابق شکل (۳۳) ترسیم می‌کنیم.



شکل ۳۳- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی خالص (مرحله ۲)

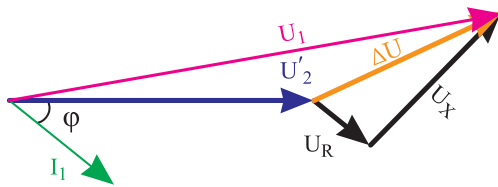

شکل ۳۹- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۴)

مراحل فوق را برای ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری برای بار اهمی - خازنی نیز تکرار می‌کنیم. ابتدا بردار ولتاژ ترمینال خروجی از دیدگاه اولیه ($U_{\square\prime}$) به عنوان مبنا در جهت صفر مثلثاتی ترسیم می‌کنیم. آنگاه با توجه به مقدار و نوع بار مصرفی بردار جریان I_1 را با زاویه مناسب نسبت به بردار ولتاژ $U_{\square\prime}$ می‌کشیم. در بار اهمی - خازنی مطابق شکل (۴۰) جریان به اندازه زاویه ϕ از ولتاژ جلوتر است.




شکل ۴۰- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی (مرحله ۱)

در ادامه بردار U_R را که معادل افت ولتاژ اهمی است و همفاز با جریان می‌باشد همسنگ با بردار I_1 و از انتهای بردار $U_{\square\prime}$ مطابق شکل (۴۱) ترسیم می‌کنیم.



شکل ۴۱- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی (مرحله ۲)

سپس بردار U_X را نیز که معادل افت ولتاژ پراکنندگی است و همواره 90° جلوتر از جریان I_1 می‌باشد در ادامه

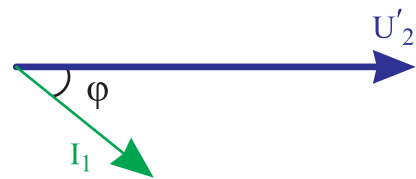


شکل ۳۶- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۱)

در ادامه بردار U_R را که معادل افت ولتاژ اهمی است و همفاز با جریان می‌باشد همسنگ با بردار I_1 و از انتهای بردار $U_{\square\prime}$ مطابق شکل (۳۷) ترسیم می‌کنیم.



شکل ۳۷- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۲)

سپس بردار U_X را نیز که معادل افت ولتاژ پراکنندگی است و همواره 90° جلوتر از جریان I_1 می‌باشد در ادامه بردار U_R رسم می‌کنیم. شکل (۳۸)

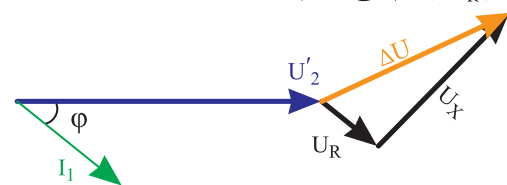

شکل ۳۸- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی (مرحله ۳)

حالا ابتدای بردار $U_{\square\prime}$ را به انتهای بردار U_X مطابق شکل (۳۹) وصل می‌کنیم. این بردار، بردار U_1 ولتاژ ورودی است.


نکته ۱



در بار اهمی-خازنی بردار U_{\square_p} از U_1 بزرگتر شده اما در بار اهمی خالص اندازه بردار U_{\square_p} کمی از U_1 کوچکتر و در بار اهمی-سلفی این اختلاف بیشتر شده است. با احتساب نوع بار به نظر می رسد در بار سلفی خالص U_{\square_p} به کوچکترین اندازه خود نسبت به U_1 و در بار خازنی خالص U_{\square_p} به بزرگترین مقدار خود نسبت به U_1 برسد. به عنوان تمرین این حالتها را ترسیم کنید. به همین خاطر می توان نتیجه گرفت مقدار ولتاژ خروجی ترانسفورماتور وابستگی شدیدی به نوع بار متصل شده به آن دارد.


ولتاژ خروجی ترانسفورماتور به نوع و مقدار امپدانس بار وابسته می باشد.

بردار U_R رسم می کنیم. شکل (۴۲)

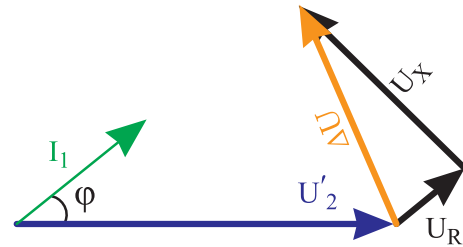

شکل ۴۲- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی (مرحله ۳)


حالا ابتدای بردار U_{\square_p} را به انتهای بردار U_x مطابق شکل (۴۳) وصل می کنیم. این بردار، بردار U_1 ولتاژ ورودی است.

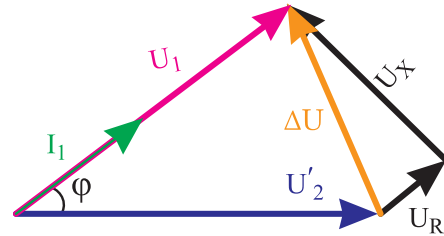


شکل ۴۳- ترسیم دیاگرام برداری حالت بارداری ترانسفورماتور با بار اهمی - خازنی (مرحله ۴)

دیاگرام برداری هریک از بارهای اهمی خالص، اهمی-سلفی و اهمی-خازنی همگی در شکل (۴۴) نشان داده شده است. در همه دیاگرام ها برای مقایسه رفتار ترانسفورماتور در مواجهه با بارهای مختلف، اندازه ولتاژ اولیه U_1 و جریان عبوری I_1 برابر و یکسان ترسیم شده است.

از دیاگرام های شکل (۴۴) نتایج زیر حاصل می شود:

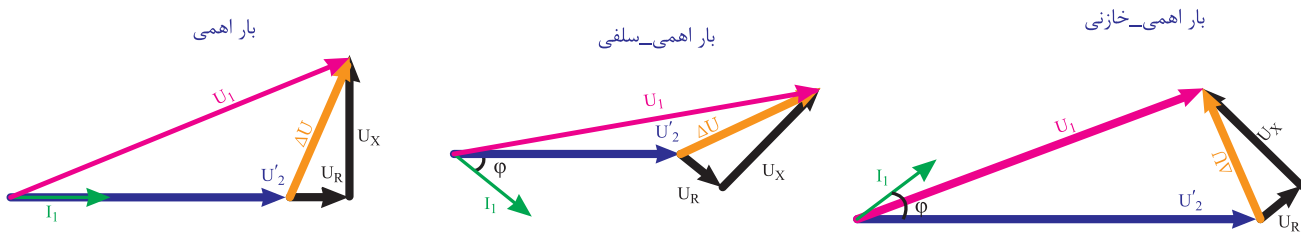

شکل ۴۴ - دیاگرام برداری حالت بارداری در بارهای اهمی خالص، اهمی - سلفی و اهمی - خازنی

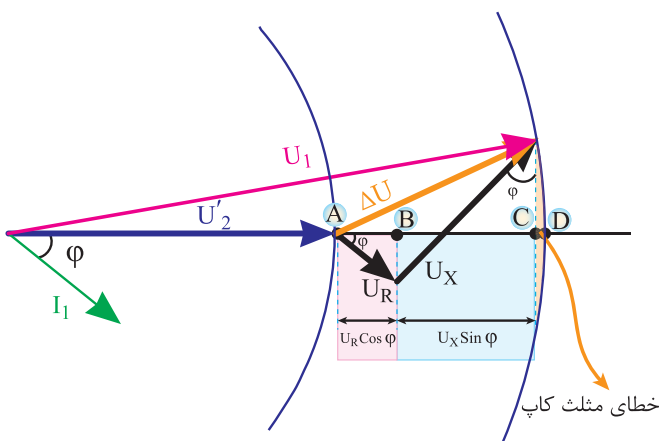

شکل ۴۵ - محاسبه افت ولتاژ با استفاده از دیاگرام برداری

مثلت کاپ

در شکل (۴۵) داریم:

$$\Delta U = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} \quad (1-30)$$

$$U_{AB} = U_R \cos \varphi \quad (1-31)$$

$$U_{BC} = U_X \sin \varphi \quad (1-32)$$

U_{CD} = خطای مثلت کاپ

$$\Delta U \approx U_R \cos \varphi + U_X \sin \varphi \quad (1-33)$$

بنابراین با تقریب رابطه (۱-۳۴) برقرار است.

$$E_1 = U_1' = U_1 - \Delta U \quad (1-34)$$

ΔU - افت ولتاژ کلی ترانسفورماتور در زیر بار از

دیدگاه اولیه

نکته ۲



در هر سه نمودار شکل (۴۴) دو بردار U_X و U_R یک مثلث قائم الزاویه تشکیل داده اند که وتر این مثلث معادل بردار افت ولتاژ کل ترانسفورماتور می باشد. اندازه این بردار در بارهای با امپدانس یکسان، مساوی می باشد ولی چون وتر این مثلث با تغییر نوع بار تغییر جهت می دهد محاسبه مقدار افت ولتاژ در بارهای مختلف کمی پیچیده تر می شود. به این جهت برای محاسبه افت ولتاژ کلی در ترانسفورماتور دو دایره یکی به مرکز مبدا بردارها و به شعاع U_R و دیگری به همان مرکز ولی به شعاع U_X زده می شود. اختلاف شعاع دوایر را با تقریب خوبی می توان معادل افت ولتاژ کلی ترانسفورماتور در زیر بار دانست.

در شکل (۴۵) باترسیم بزرگتر این مثلث چگونگی محاسبه افت ولتاژ نشان داده شده است. این مثلث به مثلث کاپ^۱، مشهور است.

U_R - افت ولتاژ مقاومت اهمی سیم پیچ ها از دیدگاه اولیه

U_X - افت ولتاژ پراکندگی میدان از دیدگاه اولیه
 φ - زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان بار

(ج) بار اهمی - خازنی با ضریب قدرت ۰/۶
 چون بار خازنی است پس φ منفی است و مقدار $\sin \varphi$ نیز منفی می شود

$$\Delta U = U_R \cos \varphi + U_X \sin \varphi$$

$$\Delta U = (10 \times 0/6) + (30 \times (-0/8)) = -18V$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 250 - (-18) = 268V$$

توجه ۱



در بارهای اهمی - سلفی افت ولتاژ باعث کاهش ولتاژ خروجی می شود اما در بار اهمی - خازنی چون (جریان از ولتاژ جلوتر است) پس φ منفی بوده و مقدار $\sin \varphi$ منفی می گردد و از آنجا که مقدار U_X در ترانسفورماتور ها خیلی بیشتر از U_R می باشد حاصل ΔU منفی بوده و در نتیجه افت ولتاژ در بار اهمی خازنی سبب افزایش ولتاژ خروجی می شود.

توجه ۲



مطابق شکل (۳۱) در وضعیت اتصال کوتاه تنها امپدانس داخلی ترانسفورماتور باعث محدود کردن جریان اتصال کوتاه می شود و ضریب قدرت در این حالت به امپدانس داخلی بستگی دارد.

خود را بیازمایید



- (۱) مدار معادل ترانسفورماتور واقعی زیر بار را با تقریب سوم رسم نموده و رابطه ولتاژهای آن را بنویسید.
- (۲) با افزایش بار ترانسفورماتور واقعی فوران پراکندگی و افت ولتاژ آن چگونه تغییر می کند؟
- (۳) بیشترین افت ولتاژ در کدام نوع بار اتفاق می افتد؟
- (۴) ترانسفورماتوری با افت ولتاژ اهمی ۲۵ ولت و افت ولتاژ القایی ۴۰ ولت باری را با ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز تحت ولتاژ ۲۴۰ ولت تغذیه می کند. ولتاژ بی باری خروجی ترانسفورماتور را بدست آورید.

مثال در یک ترانسفورماتور مقدار افت ولتاژ اهمی در سیم پیچها ۱۰ ولت و افت ولتاژ بر اثر پراکندگی میدان ۳۰ ولت می باشد. اگر این ترانسفورماتور به ولتاژ ۲۵۰ ولت وصل شود مطلوب است ولتاژ دو سر بار در هر یک از حالت های زیر

(الف) بار اهمی خالص

در بار اهمی خالص ضریب قدرت یک است.

$$\Delta U = U_R \cos \varphi + U_X \sin \varphi$$

$$\Delta U = 10 \times 1 + 30 \times 0 = 10V$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 250 - 10 = 240V$$

(ب) بار اهمی - سلفی با ضریب قدرت ۰/۶

$$\Delta U = U_R \cos \varphi + U_X \sin \varphi$$


$$\Delta U = (10 \times 0/6) + (30 \times 0/8) = 30V$$

$$E_1 = U'_1 = U_1 - \Delta U = 250 - 30 = 220V$$

۷- تعیین مقادیر پارامترهای مدار معادل با کمک آزمایشهای تجربی

اندازه عناصر مدار معادل ترانسفورماتور را می توان با آزمایش بی باری و اتصال کوتاه تعیین نمود بعلاوه به کمک این آزمایشها می توان تلفات ترانسفورماتور را نیز بدست آورد.

همانطور که در شکل (۴۶) ملاحظه می کنید مدار معادل ترانسفورماتور شامل تعدادی المان سری و موازی می باشد. المانهای موازی را به کمک آزمایش حالت بی باری و المانهای سری را به کمک آزمایش اتصال کوتاه می توان مشخص نمود.

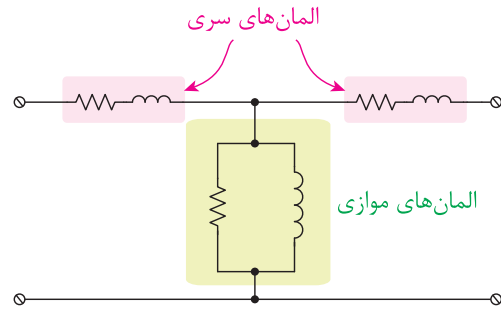

شکل ۴۶- نمایش المانهای سری و موازی بر روی مدار معادل واقعی ترانسفورماتور


۷-۱- آزمایش حالت بی باری

هدف از انجام این آزمایش تعیین مقادیر المانهای مربوط به شاخه موازی مدار معادل یعنی (R_c, X_m)


می باشد. ابتدا مداری مطابق آنچه در شکل (۴۷-الف) نشان داده شده است را فراهم کرده و ترانسفورماتور را در حالتی که سیم پیچ ثانویه آن باز است به ولتاژ نامی شبکه متصل کرده و مدار را مورد آزمایش قرار می دهیم.

با توجه به مدار معادل شکل (۴۷-ب) مدار ثانویه باز است. لذا جریانی در مدار ثانویه جاری نمی شود. بنابراین ولتاژ اعمالی به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور باعث مغناطیسی شدن هسته ترانسفورماتور می شود و جریان بی باری I_0 از آمپر متر عبور می کند. از آنجائیکه جریان I_0 در حدود ۲ تا ۶ درصد جریان نامی است لذا افت ولتاژ ناشی از $R_1 I_0$ و $X_1 I_0$ ناچیز بوده و بطور تقریبی می توان نتیجه گرفت $U_1 = E_1$ می باشد.

قدرت ورودی که توسط واتمتر نمایش داده می شود مطابق شکل (۴۷) شامل توان تلف شده در هسته و تلفات اهمی سیم پیچ در سمت اولیه است اما چون جریان بی باری درصد ناچیزی از جریان نامی است پس تلفات اهمی سیم پیچ اولیه نیز در این حالت درصد ناچیزی از کل تلفات نشان داده شده توسط واتمتر است. بنابراین توان نشان داده شده P_0 توسط واتمتر تقریباً همان توان تلف شده در هسته ترانسفورماتور است که به آن تلفات آهنی (P_{Fe}) می گویند. یعنی $P_0 \approx P_{Fe}$

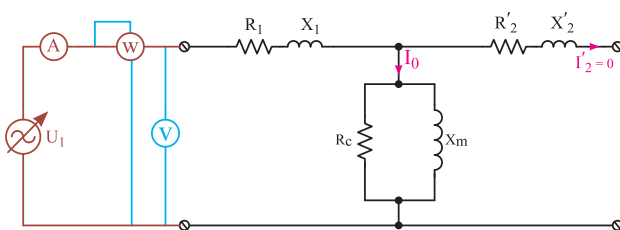

(ب)

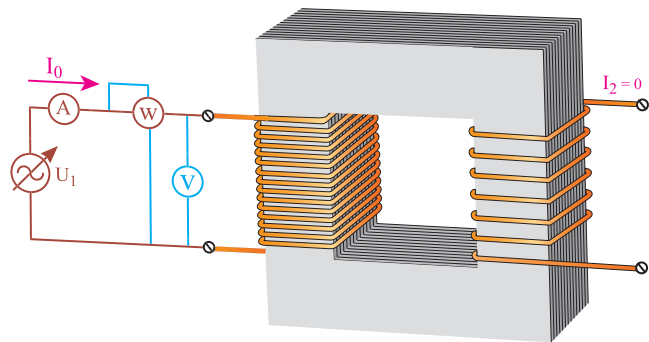


(الف)

شکل ۴۷- مدار یک ترانسفورماتور واقعی در حال آزمایش بی باری

به ثابت بودن ولتاژ و فرکانس در شبکه برق، می توان نتیجه گرفت، تلفات آهنی ترانسفورماتور جزو تلفات ثابت ترانسفورماتور می باشد.

بعلاوه با اندازه گیری ولتاژ دو سر مدار در ثانویه ترانسفورماتور می توان با تقریب خوبی نسبت تبدیل ترانسفورماتور را مشخص نمود.

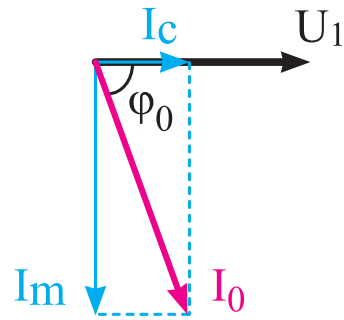

شکل ۴۸- دیاگرام برداری ولتاژ و جریان در حالت بی باری

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{U_1 I_0} \quad (1-35)$$

$$\sin\varphi_0 = \sqrt{1 - \cos^2\varphi_0} \quad (1-36)$$

$$I_C = I_0 \cos\varphi_0 \quad (1-37)$$

$$I_m = I_0 \sin\varphi_0 \quad (1-38)$$

$$X_m = \frac{U_1}{I_m} \quad (1-39)$$

$$R_C = \frac{U_1}{I_C} \quad (1-40)$$

خود را بیازمایید



۱) در آزمایش بی باری: ولتاژ اتصالی به اولیه و جریان خروجی است. و از شبکه جریان دریافت می شود.

۲) چرا تلفات هسته در ترانسفورماتور را تلفات ثابت می نامند؟

۳) چرا در آزمایش بی باری از تلفات سیم پیچ صرف نظر می شود؟

۷-۲- آزمایش اتصال کوتاه

هدف از انجام این آزمایش تعیین مقادیر المانهای مربوط به شاخه سری مدار معادل یعنی (R_1, X_1) و (R_2, X_2) می باشد. در این آزمایش مطابق مدار شکل (۴۹-الف) دو سر سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه می کنند.

از آنجا که در مدار شکل (۴۹) $Z_L = 0$ می باشد، لذا برای جلوگیری از افزایش شدت جریان در سمت اولیه ترانسفورماتور، باید ورودی ترانسفورماتور را به کمک اتو ترانسفورمر متغیر که قابلیت تنظیم ولتاژ داشته باشد تغذیه کرد. در ابتدای این آزمایش باید از صفر بودن ولتاژ ورودی اطمینان حاصل کرد. سپس سمت ثانویه ترانسفورماتور را باید اتصال کوتاه کرد و آنگاه

$\cos\varphi_0$ ضریب قدرت در حالت بی باری P_0 توانی که واتمتر در آزمایش بی باری نشان می دهد

U_1 ولتاژ ورودی

I_0 جریان بی باری (جریانی که آمپر متر نشان

می دهد)

از طرف دیگر با توجه به مدار معادل، چون جریان شاخه ی المانهای موازی مستقل از جریان بار است، لذا تغییرات احتمالی بار نمی تواند باعث تغییر تلفات آهنی شود، زیرا مقدار این تلفات وابسته به المان مقاومتی شاخه موازی است که بجای تلفات گرمایی ایجاد شده در هسته مدل شده و مقدار این تلفات به ولتاژ و فرکانس برق ورودی وابسته است که با توجه

$$P_{SC} = (R_1 + R'_2) I_n^2 \quad (1-43)$$

$$P_{SC} = R_e I_n^2 \quad (1-44)$$

$$R_e = \frac{P_{SC}}{I_n^2} \quad (1-45)$$

U_{SC} ولتاژی است که ولت‌متر نشان می‌دهد و چون

$$U_{SC} = Z_e I_n \quad \text{بنابراین:} \\ Z_e = \frac{U_{SC}}{I_n} \quad (1-46)$$

پس می‌توان مقدار X_e را از رابطه (1-47) محاسبه کرد.


$$X_e = \sqrt{Z_e^2 - R_e^2} \quad (1-47)$$

$$R_e = R_1 + R'_2 \quad (1-48)$$

$$X_e = X_1 + X'_2 \quad (1-49)$$

در آزمایش اتصال کوتاه ولتاژ ورودی چندین برابر کوچکتر از ولتاژ نامی است. از طرفی چون فرکانس شبکه برق ثابت است و تلفات آهنی متناسب با مجذور ولتاژ ورودی می‌باشد، پس تلفات آهنی نیز به نسبت حالتی که با ولتاژ نامی تغذیه می‌شود خیلی کوچکتر خواهد بود. بنابراین می‌توان ثابت کرد، در آزمایش اتصال کوتاه، توانی که وات‌متر نشان می‌دهد تقریباً همان تلفات مسی سیم پیچ‌ها است.

از آنجا که تلفات مسی ترانسفورماتور وابسته به

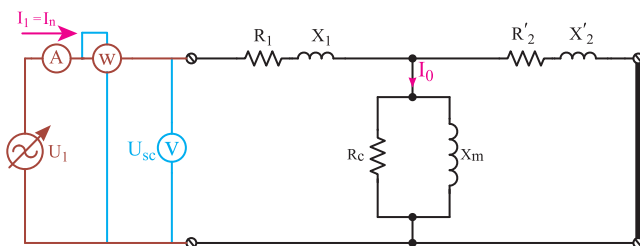

(ب)

شکل ۴۹- مدار یک ترانسفورماتور واقعی در حال آزمایش اتصال کوتاه

مقدار ولتاژ را به آرامی افزایش داد تا جریان نامی از سیم پیچ اولیه عبور کند علت انتخاب جریان نامی به این جهت است که مقادیر به دست آمده در نقطه کار ترانسفورماتور واقع باشد.

با توجه به مدار معادل شکل (۴۹-ب)، در صورت تغییرات امپدانس بار مصرفی، جریان عبوری از المانهای سری تغییر می‌کند بنابراین تلفات ناشی از مقاومت اهمی سیم پیچها کاملاً به امپدانس بار وابسته می‌باشند.


آنچه وات‌متر در این آزمایش نشان می‌دهد مجموع تلفات مسی سیم پیچ‌ها و تلفات در هسته آهنی است.

P_{SC} توانی که وات‌متر در آزمایش اتصال کوتاه نشان می‌دهد:

$$P_{SC} = P_{Cu_1} + P_{Cu_2} + P_{Fe} \quad (1-41)$$

در انجام این آزمایش با توجه به مدار معادل شکل (۴۹-ب) توانی که ترانسفورماتور جذب می‌کند و وات‌متر نشان می‌دهد عبارت است از توان تلف شده در مقاومت‌های R_1 و R'_2 که بصورت حرارت در سیم پیچ‌ها تلف می‌شود.

$$P_{SC} = R_1 I_n^2 + R'_2 I_n^2 \quad (1-42)$$

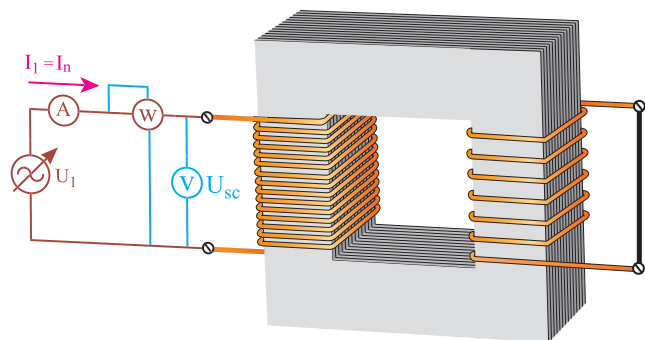

(الف)

خود را بیازمایید



(۱) کدامیک از کمیت‌های الکتریکی مدار معادل ترانسفورماتور را میتوان از آزمایش اتصال کوتاه مشخص نمود؟

(۲) مهمترین نکته حفاظتی را که باید هنگام انجام آزمایش اتصال کوتاه رعایت نمود چیست؟

(۳) چرا در آزمایش اتصال کوتاه از تلفات هسته صرف نظر می‌شود؟

(۴) یک ترانسفورماتور ۲۰ KVA در آزمایش اتصال کوتاه توان ۸۰۰ وات از شبکه دریافت می‌کند. تلفات مسی آن را در ۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصد بارنامی محاسبه کنید؟

تحقیق کنید



آزمایش اتصال کوتاه را از طرف ثانویه انجام دهیم بهتر است یا اولیه؟ آزمایش بی‌باری را چطور؟ چرا؟

۸- ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتور

بعنوان تعریف ولتاژی که ولتمتر در حالت آزمایش اتصال کوتاه نشان می‌دهد را ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با U_{SC} نمایش می‌دهند. همچنین نسبت ولتاژ اتصال کوتاه به ولتاژ نامی ترانسفورماتور را ولتاژ اتصال کوتاه نسبی ΔU_k ترانسفورماتور می‌گویند و گاهی آن را به صورت درصد بر روی پلاک نشان می‌دهند.

جریان بار می‌باشد و با تغییرات جریان بار تلفات مسی تغییر می‌کند از اینرو تلفات مسی ترانسفورماتور را تلفات متغیر نیز می‌نامند. تلفات مسی بدست آمده از آزمایش اتصال کوتاه بازای عبور جریان نامی است که آن را با P_{Cu_n} نمایش می‌دهند. بنابراین:

$$P_{SC} = P_{Cu_r} + P_{Cu_n} = P_{Cu_n} (1-50)$$

در صورتی که خواسته شود تلفات مسی در جریانی بغیر از جریان نامی ترانسفورماتور بدست آید می‌توان از روابط (۱-۵۱) و (۱-۵۲) استفاده کرد.

$$\frac{P_{Cu}}{P_{Cu_n}} = \frac{R_e I^2}{R_e I_n^2} \Rightarrow$$

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left(\frac{I}{I_n}\right)^2 \quad (1-51)$$

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left(\frac{U_n I}{U_n I_n}\right)^2 \Rightarrow$$

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} \left(\frac{S}{S_n}\right)^2 \quad (1-52)$$

S توان ظاهری بار

S_n توان ظاهری نامی ترانسفورماتور

P_{Cu} تلفات مسی در بار مورد نظر

P_{Cu_n} تلفات مسی بازای عبور جریان نامی

در رابطه (۱-۵۳) نسبت $\frac{S}{S_n}$ یا $\frac{I}{I_n}$ را ضریب بار می‌گویند و با حرف A نمایش می‌دهند.

$$A = \frac{I}{I_n} = \frac{S}{S_n} \quad (1-53)$$

پس می‌توان رابطه (۱-۵۱) یا (۱-۵۲) را به صورت رابطه (۱-۵۳) نوشت:

$$P_{Cu} = P_{Cu_n} A^2 \quad (1-54)$$

$$\% \Delta U_k = \frac{U_{SC}}{U_n} \times 100 \quad (1-55)$$

ولتاژ اتصال کوتاه به درصد	نوع ترانسفورماتور
۴ تا ۱۰	ترانسفورماتورهای قدرت سه فاز
۸ تا ۱۰	ترانسفورماتورهای منابع تغذیه

جدول ۱- درصد ولتاژ اتصال کوتاه در ترانسفورماتورهای مختلف

باید به خاطر داشت که در ترانسفورماتورهای خیلی بزرگ، مقدار مقاومت اهمی سیم پیچ ها در مقایسه با فوران پراکندگی بسیار کم است و فقط راکتانس معادل پراکندگی تعیین کننده مقدار ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور می باشد.

خود را بیازمایید



- ولتاژ اتصال کوتاه را تعریف کنید.
- ترانسفورماتوری که ولتاژ اتصال کوتاه آن کم است، در زیر بار دارای افت ولتاژ می باشد.
- اگر ترانسفورماتوری دارای امپدانس داخلی بزرگ باشد حتما دارای ولتاژ اتصال کوتاه است

۹- جریان اتصال کوتاه واقعی در ترانسفورماتور

به یاد دارید که در هنگام بارداری ترانسفورماتورها از تقریب سوم مدار معادل واقعی استفاده می شد. این تقریب در تحلیل اتصال کوتاه واقعی هم درست و به واقعیت نزدیک است. لذا از مدار معادل شکل (۵۰) استفاده می شود. اگر مطابق شکل (۵۰) به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در حالی که دو سر سیم پیچ ثانویه

U_{sc} ولتاژی که ولتمتر در آزمایش اتصال کوتاه نشان می دهد

U_n ولتاژ نامی ترانسفورماتور

درصد افت ولتاژ اهمی ترانسفورماتور را می توان از رابطه (۱-۵۶) محاسبه کرد.

$$\% \Delta U_R = \frac{R_e I_n}{U_n} \times 100 \quad (1-56)$$

بطور مشابه با رابطه (۱-۵۷) درصد افت ولتاژ سلفی ترانسفورماتور را نیز می توان نتیجه گرفت:

$$\% \Delta U_X = \frac{X_e I_n}{U_n} \times 100 \quad (1-57)$$

و همچنین

$$\% \Delta U_k = \frac{Z_e I_n}{U_n} \times 100 \quad (1-58)$$

با توجه به روابط اخیر، ولتاژ اتصال کوتاه رابطه مستقیم با راکتانس پراکندگی و مقاومت سیم پیچ ها در ترانسفورماتور دارد. ترانسفورماتورهایی که میدان پراکندگی و مقاومت سیم پیچ های آنها زیاد است دارای ولتاژ اتصال کوتاه بزرگ نیز هستند بالعکس در ترانسفورماتورهای با ولتاژ اتصال کوتاه کوچک می توان نتیجه گرفت میدان پراکندگی کم و مقاومت سیم پیچ ها ناچیز می باشد.

در عمل ترانسفورماتورها را بسته به مورد کاربردشان با ولتاژهای اتصال کوتاه متنوع می سازند.

جدول (۱) محدوده ی درصد افت ولتاژ چند نوع ترانسفورماتور واقعی را نشان می دهد.

کوتاه کمی دارند، زیاد و بسیار خطرناک و در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ اتصال کوتاه آنها زیاد است، کم می‌باشد.

روش‌های محاسبه جریان اتصال کوتاه احتیاج به محاسبات پیشرفته ریاضی و تحلیل همه جانبه کمیت‌های شبکه دارد که از حوصله این کتاب خارج است.^۱

خود را بیازمایید




- (۱) جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور چیست؟
- (۲) در اجرای آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور اولین نکته حفاظتی که باید رعایت شود چیست؟
- (۳) اتصال کوتاه ثانویه ترانسفورماتوری که ولتاژ اتصال کوتاه دارد، خطرناک تر است.
- (۴) خروجی یک ترانسفورماتور با ولتاژ اتصال کوتاه ۸٪، اتصالی کرده و جریان ۱۲۰ آمپر از سیم پیچ اولیه عبور کرده است، جریان نامی اولیه را محاسبه کنید.

۱۰- تلفات در ترانسفورماتور

ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی ورودی را با ماهیت الکتریکی از شبکه برق دریافت کرده و در خروجی نیز آن را با همان ماهیت الکتریکی به بار تحویل می‌دهد. اما همانطور که تا به اینجا خواندید همه انرژی جذب شده از شبکه برق تحویل بار نمی‌شود، بلکه بخشی از آن در هسته و سیم پیچ به گرما تبدیل و از بدنه ترانسفورماتور خارج می‌شود. به همین خاطر به این بخش از انرژی که تحویل بار نمی‌گردد، اصطلاحاً انرژی تلف شده در ترانسفورماتور می‌گویند. بنابراین تلفات ترانسفورماتور مربوط به هسته و

آن مستقیماً بهم وصل شده اند ولتاژی معادل ولتاژ نامی یا نزدیک به آن اعمال شود، جریان زیادی از سیم پیچ‌ها عبور کرده و پس از ایجاد حرارت باعث سوختن ترانسفورماتور می‌شود. این جریان را جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور می‌گویند و آن را با I_K نمایش می‌دهند.

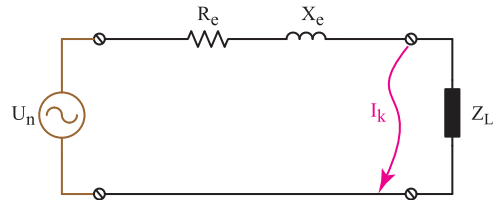

شکل ۵۰- مدار معادل ترانسفورماتور در حال اتصال کوتاه واقعی

در شرایط کار ترانسفورماتور باید مراقب بود که هیچ‌گاه در سمت ثانویه ترانسفورماتور اتصال کوتاه رخ ندهد. همچنین تمهیدات لازم جهت حفاظت ترانسفورماتور در برابر اتصال کوتاه اندیشیده شود. به همین دلیل در ابتدای آزمایش اتصال کوتاه باید از صفر بودن ولتاژ اولیه مطمئن شد، زیرا در غیر اینصورت ممکن است اتصال کوتاه واقعی رخ دهد.

رابطه (۵۸-۱) را در نظر بگیرید. این رابطه را می‌توان بصورت زیر نیز نوشت:

$$\Delta U_k = \frac{Z_e I_n}{U_n} = \frac{I_n}{\left(\frac{U_n}{Z_e}\right)} = \frac{I_n}{I_k}$$

$$I_k = \frac{I_n}{\Delta U_k} \quad (1-59)$$

جریان I_K را جریان اتصال کوتاه دائم ترانسفورماتور می‌نامند.

این جریان در ترانسفورماتورهایی که ولتاژ اتصال

(۱) استاندارد IEC 60909 به تحلیل اتصال کوتاه پرداخته است.


سیم پیچ می‌باشد.

۱-۱-۱۰- تلفات هسته (آهنی)

تلفات هسته ترانسفورماتور، به آن مقدار از انرژی الکتریکی می‌گویند که در هسته ترانسفورماتور به گرما تبدیل می‌شود. و چون جنس هسته عموماً آهن است به آن تلفات آهنی نیز می‌گویند. تلفات در هسته خود شامل تلفات هیستریزیس و فوکو می‌باشد.

۱-۱-۱۰- تلفات هیستریزیس

اگر نیروی محرکه مغناطیسی در مدار مغناطیسی به طور متناوب تغییر جهت دهد در این صورت منحنی $B-H$ یعنی چگالی میدان مغناطیسی بر حسب شدت میدان مغناطیسی مطابق شکل (۵۱) خواهد شد.

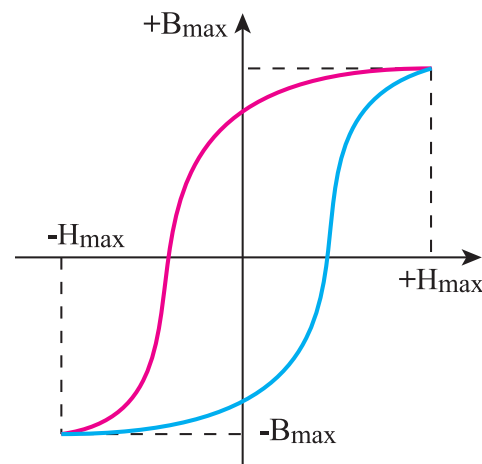

شکل ۵۱- منحنی هیستریزیس در یک ماده مغناطیسی

حلقه نشان داده شده در شکل (۵۱) را حلقه هیستریزیس می‌گویند. این حلقه بیانگر آن است که در هر سیکل برای تغییر جهت میدان مغناطیسی در مولکولهای هسته لازم است انرژی بیشتری متناسب با مساحت حلقه از شبکه دریافت گردد. بنابراین هر چه حلقه باریکتر باشد مساحت آن کمتر و در نتیجه انرژی تلف شده به صورت گرما در آن کمتر خواهد بود و بالعکس.

بدین ترتیب به مقدار انرژی صرف شده در هسته که صرف جابجا کردن جهت میدان مغناطیسی در مولکولهای هسته در هر سیکل می‌گردد تلفات هیستریزیس می‌گویند.

یکی از عوامل مهم در مقدار تلفات هیستریزیس جنس هسته می‌باشد به همین خاطر برای کاهش تلفات هیستریزیس باید از هسته‌هایی استفاده شود که مولکولهای مغناطیسی آن منطبق بر جهت میدان مغناطیسی تولید شده بتواند براحتی تغییر وضعیت دهند یا به عبارتی پسماند نداشته باشند.^۱

همچنین هرچه فرکانس شبکه بیشتر باشد عمل تغییر جهت میدان مغناطیسی سریعتر صورت می‌گیرد و در این صورت مولکولهای مغناطیسی کمتری فرصت تغییر جهت می‌یابند. بنابراین عامل مهم دیگر در افزایش تلفات هیستریزیس افزایش فرکانس به حساب می‌آید اما از آنجاکه فرکانس شبکه ثابت و جنس هسته جزو ساختمان ترانسفورماتور است پس مقدار این تلفات ثابت می‌باشد.

خود را بیازمایید



- ۱) تلفات ایجاد شده در ترانسفورماتور مربوط به کدام اجزای آن می‌باشد؟
- ۲) چه عواملی باعث افزایش تلفات هیستریزیس در ترانسفورماتور می‌شود؟
- ۳) تلفات هیستریزیس ثابت است یا متغیر؟ چرا؟

۱-۱-۱۰-۲- تلفات فوکو

با عبور شار مغناطیسی در هسته ی ترانسفورماتور نیز

طولانی تر نمود و در نتیجه مقاومت الکتریکی هسته را افزایش داد.

مقدار تلفات فوکو به حجم هسته ، مقاومت الکتریکی و ضخامت ورقه های هسته و همچنین مجذور ولتاژ اعمال شده به ورودی ترانسفورماتور بستگی دارد.

از طرفی چون ولتاژ شبکه ثابت است و هسته نیز جزو ساختمان ترانسفورماتور محسوب می شود پس این تلفات نیز در ترانسفورماتور بدون تغییر بوده و ثابت می باشد.

به مجموع تلفات هیستریزیس و فوکو ، تلفات هسته ترانسفورماتور اطلاق می شود و از آنجا که هر ترانسفورماتور در یک ولتاژ نامی و فرکانس نامی به کار گرفته می شود. بنابراین تلفات هسته ثابت خواهد بود. از طرفی چون جنس هسته ترانسفورماتور از ترکیبات آهنی است، به تلفات هسته ، **تلفات آهنی** نیز گفته می شود. بدلیل ثابت بودن تلفات آهنی ترانسفورماتور به **مجموع تلفات آهنی ترانسفورماتور تلفات ثابت** ترانسفورماتور می گویند.

خود را بیازمایید




- ۱) جهت جریانهای گردابی در هسته نسبت به جهت عبور شار مغناطیسی است.(عمود-موازی)
- ۲) هرچه مقاومت هسته بیشتر باشد تلفات فوکو کمتر است.
- ۳) تلفات فوکو در ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟

۱۰-۲- تلفات اهمی سیم پیچ (مسی)

سیم پیچ های ترانسفورماتور معمولا از تعداد زیادی دور

ولتاژ القا می شود. و چون جنس هسته ترانسفورماتور آهنی و مسیر آن کاملا بسته است ، لذا جریان الکتریکی در آن جاری می شود. مسیر حرکت این جریان عمود بر مسیر عبور شار و مانند گرداب در مقطع هسته می باشد به همین خاطر آن را **جریان گردابی** می گویند. در شکل (۵۲) برش مقطعی از یک هسته و مسیر جریان گردابی نشان داده شده است.

با عبور جریان الکتریکی از هسته ، بدلیل وجود مقاومت الکتریکی آن ، هسته ترانسفورماتور گرم می شود. این گرما همان توان تلف شده بر اثر جریان گردابی است زیرا به مصرف بار الکتریکی نرسیده است. تلفاتی را که بر اثر عبور جریانهای گردابی در هسته ایجاد می شود، تلفات فوکو می نامند. هسته یک تکه

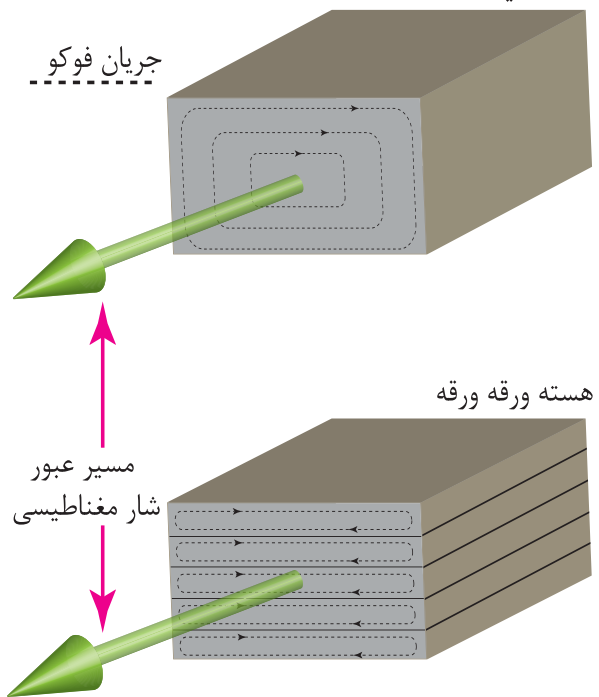

شکل ۵۲- نمای عبور جریان فوکو از مقطع هسته ترانسفورماتور

همانطور که در شکل (۵۲) مشاهده می شود با ورقه ورقه کردن هسته و نازک کردن لایه ها و عایق کردن آن ها از یکدیگر می توان مسیر جریانهای گردشی را

۱۱- راندمان یا بازده ترانسفورماتور

بازده ترانسفورماتور نیز مانند هر ماشین دیگری با رابطه (۱-۶۰) بر حسب درصد بیان می شود.


$$\% \eta = \frac{P_r}{P_1} \times 100 \quad (1-60)$$

$\% \eta$ بازده یا راندمان بر حسب درصد

P_r توان مصرفی (حقیقی) خروجی

P_1 توان مصرفی (حقیقی) ورودی

دیگرام توازن توان در ترانسفورماتور مطابق شکل (۵۳) می باشد.

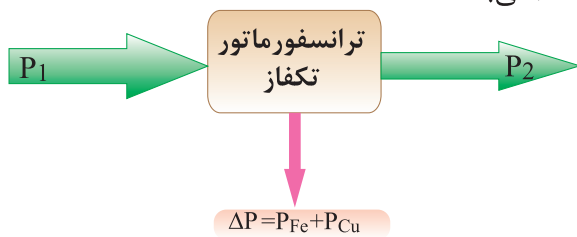

شکل ۵۳- دیگرام توازن توان در یک ترانسفورماتور

با توجه به دیگرام توازن توان در صورتیکه مقدار توان حقیقی P_1 مستقیماً در دسترس نبود، بطور غیر مستقیم برای محاسبه مقدار راندمان می توان مطابق روابط زیر عمل کرد.

$$\eta = \frac{P_r}{P_1} \quad (1-61)$$

$$P_1 = P_r + \Delta P \quad (1-62)$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + \Delta P} \quad (1-63)$$

$$\Delta P = P_{Fe} + P_{Cu} \quad (1-64)$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_{Fe} + P_{Cu}} \quad (1-65)$$

$$P_r = U_r I_r \cos \phi \quad (1-66)$$

سیم تشکیل می شوند هرچه تعداد دور این سیمها بیشتر باشد، طول موثر آن بیشتر و بنابراین مقاومت الکتریکی آن بیشتر خواهد بود بعلاوه سطح مقطع این سیمها نیز تاثیر عکس در مقدار مقاومت الکتریکی آن دارد.

وقتی ترانسفورماتور زیر بار قرار می گیرد، در سیم پیچ های آن جریان جاری شده و توانی متناسب با (RI^2) در هر یک از سیم پیچ های اولیه و ثانویه به گرما تبدیل می شود.

به مقدار انرژی الکتریکی که در سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور و بر اثر مقاومت اهمی سیم پیچها به گرما تبدیل می شود، تلفات اهمی سیم پیچهای ترانسفورماتور می گویند. و از آنجا که غالباً جنس سیم پیچها مسی است، به این تلفات، تلفات مسی نیز گفته می شود.

تلفات مسی وابستگی شدیدی به جریان بار دارد و از آنجا که جریان عبوری از ترانسفورماتور در اختیار مصرف کننده است لذا می تواند تغییر کند پس تلفات مسی جزو تلفات متغیر ترانسفورماتور به حساب می آید.

برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتورها، بارگذاری مناسب بر روی آن ها توصیه می شود تا بدین ترتیب با عبور جریان مناسب تلفات مسی را بتوان کنترل نمود. افزایش بار مخصوصاً تجاوز آن از مقدار نامی باعث افزایش شدید تلفات مسی در ترانسفورماتور خواهد شد.

خود را بیازمایید



۱) هر چه تعداد دور سیم پیچ ترانسفورماتور بیشتر باشد مقاومت الکتریکی آن.....و تلفات مسی آن..... است. (بیشتر-کمتر)

۲) اگر جریان بار یک ترانسفورماتور سه برابر شود تلفات مسی آن..... برابر می شود.

۳) مناسب ترین روش برای کاهش تلفات مسی در ترانسفورماتور چیست؟

و راحت تر آنکه رابطه فوق به شکل رابطه (۱-۶۷) نوشته شود:

$$\eta = \frac{U_p I_p \cos\phi}{U_p I_p \cos\phi + P_{Fe} + P_{Cu}} \quad (1-67)$$

در رابطه (۱-۶۷)

U_p ولتاژ نامی مصرف کننده بر حسب V

I_p جریان نامی ثانویه بر حسب A

$\cos\phi$ ضریب قدرت بار

P_{Fe} تلفات آهنی ترانسفورماتور یا همان تلفات

ثابت

P_{Cu} تلفات مسی ترانسفورماتور یا همان تلفات

متغیر

البته چون تلفات مسی با تغییر جریان بار تغییر می کند، ابتدا باید تلفات مسی به ازای آن مقدار عبور جریان با کمک روابط (۱-۵۱)، (۱-۵۲) و (۱-۵۳) محاسبه شود.

به یاد داشته باشید که توان ظاهری نامی ترانسفورماتورها، تلفات مسی بازای عبور جریان نامی که از آزمایش اتصال کوتاه استخراج گردیده و تلفات آهنی بدست آمده از آزمایش بی باری همگی از مشخصات اصلی ترانسفورماتور به حساب می آید که روی پلاک آنها غالباً نوشته شده است. بنابراین با توجه به رابطه (۱-۵۳)، (۱-۶۷) و (۱-۶۸) می توان راندمان را از رابطه (۱-۶۹) نیز محاسبه کرد.

$$S = P_p \cos\phi \quad (1-68)$$

$$\eta = \frac{AS_n \cos\phi}{AS_n \cos\phi + P_{Fe} + A^2 P_{Cu_n}} \quad (1-69)$$

در رابطه (۱-۶۹):

S_n قدرت ظاهری نامی بر حسب VA

A ضریب بار

$\cos\phi$ ضریب قدرت بار مصرفی

P_{Fe} تلفات بی باری (آهنی) خروجی آزمایش بی باری

بر حسب W

P_{Cu_n} تلفات بار داری (مسی) خروجی آزمایش

اتصال کوتاه بر حسب W

همانطور که در رابطه (۱-۶۹) دیده می شود راندمان تابعی از ضریب بار و ضریب قدرت است. زیرا مقادیر توان ظاهری نامی، تلفات آهنی و تلفات مسی در بار کامل به ساختمان ترانسفورماتور بستگی داشته و در ترانسفورماتور قابل تغییر نیستند.

ثابت می شود راندمان ترانسفورماتور زمانی ماکزیمم است که مقدار ضریب بار مطابق رابطه (۱-۷۰) باشد.

$$A = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu_n}}} \quad (1-70)$$

اصولاً در ساخت ترانسفورماتورهایی که قرار است به طور دائم زیر بار کار کنند، سیم پیچ آن ها را طوری طراحی می کنند که در جریان بار کامل یا نامی تلفات آهنی و مسی آن ها باهم برابر شوند تا راندمان ترانسفورماتور در موقع کار و در بار کامل ماکزیمم باشد.

ولی همواره در بار نامی تلفات مسی از تلفات آهنی بیشتر می شود و همین موضوع سبب می گردد که راندمان در بار کامل از اندازه راندمان ماکزیمم قدری پایین تر بیاید.

بنابراین می توان نتیجه گرفت هرگاه مقدار ضریب بار از رابطه (۱-۷۰) تبعیت کرد و یا با بارگذاری روی ترانسفورماتور مجموع تلفات مسی و تلفات آهنی برابر

خود را بیازمایید



- (۱) از ثانویه یک ترانسفورماتور 100 A جریان عبور می‌کند، اگر جریان نامی این ترانسفورماتور 120 A باشد ضریب بار چقدر است؟
- (۲) یک ترانسفورماتور 150 KVA باری را با توان 80 KVA تغذیه می‌کند ضریب بار چقدر است؟
- (۳) در بار نامی یک ترانسفورماتور تلفات..... از تلفات بیشتر است. (آهنی-مسی)
- (۴) ترانسفورماتوری که در راندمان ماکزیمم کار می‌کند ضریب بار آن حتماً از واحد است. (بیشتر-کمتر)
- (۵) یک ترانسفورماتور 40 KVA با تلفات مسی نامی 1200 وات و تلفات آهنی نامی 800 وات، بار نامی با ضریب قدرت 0.7 پس فاز را تغذیه می‌کند. راندمان ترانسفورماتور چقدر است؟
- (۶) حداکثر راندمانی را که ترانسفورماتور مسئله (۵) می‌تواند با همان ضریب قدرت تامین نماید را بدست آورید.

۱۲- انواع ترانسفورماتورهای تکفاز خاص

۱۲-۱- ترانسفورماتور ایزوله

در مصرف کننده‌های تکفاز اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو سیم فاز و نول وجود دارد که غالباً از طریق ترانسفورماتور توزیع سه فاز با اتصال خروجی ستاره یا زیگزاگ^۱ تامین می‌شوند.

ماهیت سیم فاز برای ما روشن است یعنی سیمی که دارای پتانسیل نسبت به زمین می‌باشد.

ولی ماهیت سیم نول چیست؟

واقعیت این است که نقطه مرکزی اتصال ستاره یا

شد، راندمان ترانسفورماتور حد اکثر خواهد شد. یعنی اگر

$$P_{Cu} = P_{Fe} \Rightarrow \eta = \eta_{max}$$

تحقیق کنید




درستی عبارت زیر را ثابت کنید.

$$P_{Cu} = P_{Fe} \Rightarrow \eta = \eta_{max}$$

بنابراین اگر در انتخاب ترانسفورماتور دقت لازم به عمل آید می‌توان از حداکثر توان آن بهره گرفت. هرچند بارگیری ترانسفورماتور وابستگی کامل به میزان مصرف داشته و چون مصرف کننده انرژی ممکن است بطور مداوم بار خروجی ترانسفورماتور را تغییر دهد پس راندمان ترانسفورماتور هم کاملاً متغیر می‌باشد و وابسته به بار تغییر خواهد کرد.

با توجه به رابطه (۶۹-۱)، راندمان ترانسفورماتور به ضریب قدرت نیز وابسته است و از آنجا که دامنه تغییرات ضریب قدرت از صفر تا یک می‌باشد، لذا بطور جدی می‌تواند باعث کاهش یا افزایش راندمان ترانسفورماتور می‌شود. مقدار ضریب قدرت نیز به نوع بار مصرفی متصل شده به ترانسفورماتور وابسته است.

شکل (۵۴) تغییرات همزمان ضریب بار و ضریب توان را نشان می‌دهد.

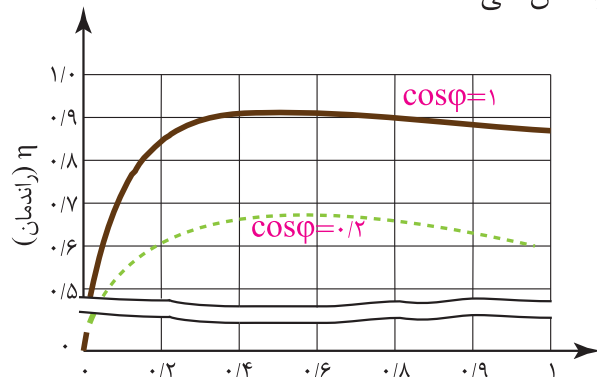

$$A = \frac{S}{S_N} = \left(\frac{\text{قدرت ظاهری خروجی}}{\text{قدرت ظاهری نامی}} \right)$$

شکل ۵۴- منحنی تغییرات راندمان بر حسب تغییرات بار و ضریب قدرت

سمت ثانویه منتقل شده و ارتباط الکتریکی سیم نول با زمین قطع خواهد شد. در واقع با اینکار در خروجی ترانسفورماتور سیم نول وجود ندارد بلکه ولتاژ بین دو سر سیم پیچ موجود است و با اتصال یک سر سیم پیچ به زمین جریان برقرار نمی‌گردد. در این مدار تنها با اتصالی دو طرف سیم پیچ جریان در آن برقرار می‌شود.

به همین خاطر مطابق استاندارد، پریزهای برق نصب شده در حمام و مکان‌های مرطوب باید مجهز به این ترانسفورماتور باشند زیرا اتصال ثانویه را از نول یا زمین جدا می‌کند که به آن ترانسفورماتور ایزوله می‌گویند.


خود را بیازمایید



- ۱) نسبت تعداد دور اولیه به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله چقدر است؟
- ۲) اتصال شخص به ثانویه ترانسفورماتور ایزوله در چه صورتی باعث برق گرفتگی می‌شود؟

۱۲-۲- ترانسفورماتور جریان

جریان‌های عبوری از یک سیم در شبکه‌های برق به منظور کاربردهای کنترلی و حفاظتی باید اندازه‌گیری شود. در شبکه‌های برق با ولتاژ بالا و جریان‌های زیاد

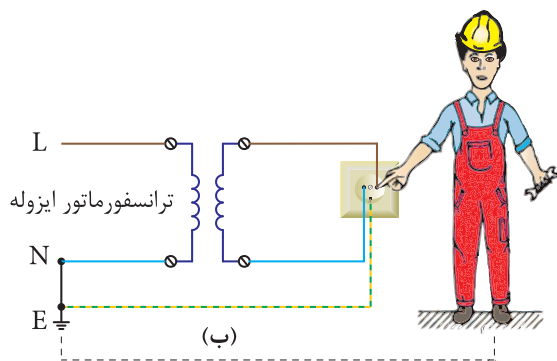

زیگزاگ را جهت ثبات ولتاژ خروجی به پتانسیل زمین متصل می‌کنند. همچنین برای تامین مسیر برگشت جریان مصرف‌کننده‌های تکفاز این سیم را به همراه سیم‌های فاز به مصرف‌کننده‌های برق می‌رسانند که به آن سیم نول گفته می‌شود. یعنی سیم نول انشعاب گرفته از سیم زمین می‌باشد.


تحقیق کنید



گاهی اوقات در صنعت برق ترانسفورماتورها را با نسبت تبدیل یک می‌سازند یعنی تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه آن‌ها برابر بوده و ولتاژ دو سمت ترانسفورماتور باهم برابر است. آیا بنظر شما ساخت چنین ترانسفورماتوری منطقی است؟

حال اگر بدن یک شخص مطابق شکل (۵۵-الف) بطور مستقیم یا غیر مستقیم با سیم فاز برخورد کند جریان از طریق بدن فرد و زمین بسته شده و موجبات برق گرفتگی شخص را فراهم می‌کند.

اما اگر سر راه فاز و نول یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل یک گذاشته شود بدون آنکه ولتاژ تغییری کرده باشد انرژی الکتریکی از طریق القا الکترومغناطیسی به

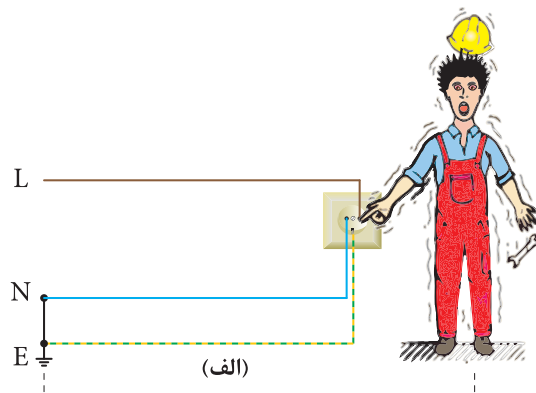

شکل ۵۵ - نقش ترانسفورماتور ایزوله در زمان اتصال بدن شخص با قسمت برقدار

اندازه‌گیری با همین نسبت کوچک نماید. ضریب تبدیل ترانسفورماتورهای جریان، شاخصی موثر در انتخاب آن محسوب می‌شود و همواره روی پلاک مشخصات CT درج می‌گردد. البته لازم بذکر است جریان ثانویه اینگونه ترانسفورماتورها را معمولاً برای ۱A یا ۵A طراحی می‌نمایند.

بطور کلی می‌توان گفت ترانسفورماتور جریان ترانسفورماتوری است که اولیه آن سیم حامل جریان و ثانویه آن به یک وسیله اندازه‌گیری مثلاً آمپر متر متصل می‌باشد در شکل (۵۶) نمای ظاهری چند نمونه CT آورده شده است.

وسایل اندازه‌گیری کننده جریان همگی دارای امپدانس خیلی کمی می‌باشند زیرا نباید تاثیری در مقدار جریان عبوری از مدار داشته باشند. بنابراین ثانویه ترانسفورماتورهای جریان همگی اتصال کوتاه است.

در شکل (۵۶)، تمام جریان اولیه (شبکه) به مدار ثانویه منتقل شده است با این تفاوت که حالا مقدار آن خیلی کمتر است.

چگونگی قرار گرفتن CT و آمپر متر در شبکه برق در شکل (۵۷) نشان داده شده است. چون CT قرار است نمونه‌ی جریان را به وسیله‌ی اندازه‌گیری انتقال دهد، لذا به طور سری در مسیر جریان قرار می‌گیرد.

امکان اندازه‌گیری جریان بصورت مستقیم وجود ندارد. از طرفی می‌دانیم که اطراف سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود و در صورت عبور جریان متناوب، این میدان نیز متناوباً تغییر خواهد کرد بطوریکه اندازه این میدان متناسب با مقدار جریان عبوری از سیم می‌باشد.

از همین اثر برای اندازه‌گیری غیر مستقیم جریان در شبکه‌های با ولتاژ و جریان زیاد استفاده می‌شود.

بدین ترتیب با قرار دادن یک هسته مغناطیسی پیرامون سیم حامل جریان، میدان‌های متغیر حاصل از آن در هسته، تولید شار مغناطیسی کرده و اگر روی همین هسته سیم پیچ دیگری با سطح مقطع کم و تعداد دور زیاد داشته باشیم می‌تواند در سمت ثانویه ولتاژ القا نماید. در صورت بسته شدن مدار ثانویه نیز جریانی از آن عبور می‌کند که طبق روابط اساسی ترانسفورماتور مقدار جریان عبوری از سیم پیچ ثانویه متناسب با جریان سیم حامل جریان شبکه خواهد بود. این ترانسفورماتور را ترانسفورماتور جریان یا CT^۱ می‌گویند.

ضریب تبدیل این ترانسفورماتور را به صورت کسری و نسبت جریان اولیه به ثانویه $\frac{I_1}{I_2}$ تعریف می‌کنند مثلاً ترانسفورماتور جریان $\frac{100A}{5A}$ می‌تواند جریان عبوری ۱۰۰A مدار را به ۵A در دستگاه اندازه‌گیری تبدیل کند و دیگر جریان‌های عبوری تا ۱۰۰A را بصورت خطی در دستگاه



شکل ۵۶ - نمای ظاهری چند ترانسفورماتور جریان CT

همچنین در هنگام باز کردن دستگاه‌های اندازه‌گیری از ثانویه CT مطابق شکل (۵۷) باید ابتدا مدار ثانویه توسط یک کلید اتصال کوتاه و سپس دستگاه اندازه‌گیری را جدا نمود. بعلاوه جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه CT ها باید به شبکه زمین متصل شود. گاهی اوقات برای اندازه‌گیری جریان در یک کابل بدون آنکه آن را قطع کنند از آمپرمترهای انبری مطابق شکل (۵۸) استفاده می‌شود.



شکل ۵۸- نمای ظاهری یک آمپرمتر انبری



هسته این ترانسفورماتور بطور دو تکه و به شکل انبر ساخته می‌شود چنانکه با باز کردن دهانه انبر کابل حامل جریان در داخل هسته قرار می‌گیرد و سپس دهانه انبر بسته می‌شود و آمپرمتری که مدار آن از داخل متصل شده و روی انبر نصب گردیده است جریان عبوری از کابل را نشان می‌دهد.

۱۲-۳- ترانسفورماتور ولتاژ

به منظور جداسازی مدارهای حفاظتی و اندازه‌گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر ولتاژ شبکه به مقدار مورد نیاز دستگاه‌های اندازه‌گیری و حفاظتی لازم است از ترانسفورماتورهایی موسوم به ترانسفورماتورهای ولتاژ یا PT استفاده شود. شکل (۵۹) دو نمونه PT را نشان می‌دهد.



شکل ۵۹- نمای ظاهری ترانسفورماتور ولتاژ PT

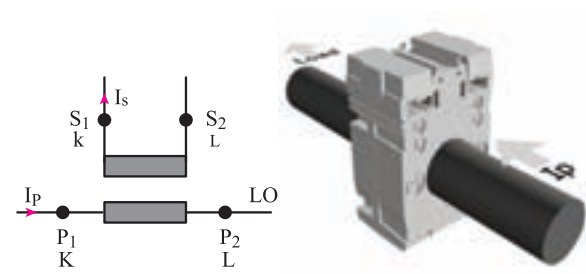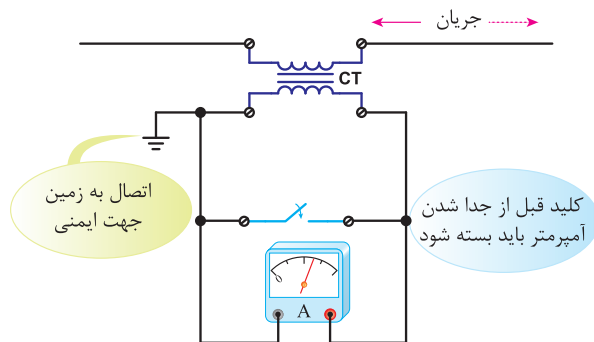

شکل ۵۷- چگونگی اتصال ترانسفورماتور جریان CT در مدار

از طرفی امپدانس داخلی آمپرمتر بسیار ناچیز است پس می‌توان گفت مدار ثانویه CT در حالت معمول اتصال کوتاه می‌باشد به همین خاطر ترانسفورماتور جریان را برای حالت کار اتصال کوتاه در سمت ثانویه محاسبه می‌کنند. یعنی همواره باید شار مخالف حاصل از نیروی محرکه مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ ثانویه شار میدان اولیه را در هسته خنثی کند.

البته در صورت باز شدن مدار ثانویه شار مخالف در هسته دیگر وجود نخواهد داشت و در نتیجه موارد زیر اتفاق می‌افتد:

- همهی شار مربوط به میدان اولیه در هسته به صورت تلفات آهنی ظاهر می‌شود و باعث افزایش گرما در هسته می‌گردد.
- از آنجا که CT یک ترانسفورماتور افزایشنده است، تعداد دور ثانویه نسبت به اولیه بیشتر است) ولتاژ در سیم پیچ ثانویه به قدری بالا می‌رود که باعث از بین رفتن عایق بندی ترانسفورماتور گردیده و برای اپراتور نیز خطر شوک الکتریکی در پی دارد.

طرف ثانویه ترانسفورماتور جریان را نباید باز گذاشت یا آن را توسط فیوز محافظت کرد.

خود را بیازمایید




- ۱) ترانسفورماتور جریان در صنعت برق چه کاربردی دارد؟
- ۲) ساختمان ترانسفورماتور جریان را شرح داده طریقه نصب آن را در مدار ترسیم نمایید.
- ۳) آیا میتوان آمپر متر متصل به ثانویه ترانسفورماتور جریان را هنگام کار باز نمود؟ چرا؟
- ۴) تفاوت PT (ترانسفورماتور ولتاژ اندازه گیری) با ترانسفورماتورهای دیگر چیست؟
- ۵) از اولیه یک ترانسفورماتور جریان ۱/۱۰۰۰ آمپر، جریان ۷۵۰ آمپر عبور می کند. چه جریانی از مدار آمپر متر عبور می کند
- ۶) ولتاژ اندازه گیری شده در ثانویه یک $PT\ 2KV/100V$ در ۶۵ ولت اندازه گیری شده است، ولتاژ شبکه چقدر می باشد؟

PT یک نوع ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ است و در واقع تفاوت زیادی بین ساختمان آن و دیگر ترانسفورماتورهای معمولی وجود ندارد ولی چون از دسته ترانسفورماتورهای اندازه گیری است باید دارای دقت بالاتر و تلفات کمتر باشد بعلاوه چون اختلاف ولتاژ بین سیم پیچ اولیه و ثانویه آن غالباً زیاد است، نوع عایق بندی در آن اهمیت ویژه ای دارد حتی برای اتصال ثانویه PT ها به دستگاه های اندازه گیری یا حفاظتی از سیم هایی با پوشش عایقی ضخیم باید استفاده شود.

ثانویه این ترانسفورماتورها معمولاً با ولتاژهای ۱۰۰۷، ۱۲۰۷، یا ۲۲۰۷ ساخته می شود. اولیه و ثانویه PT ها بر خلاف ترانسفورماتورهای جریان CT باید در برابر جریان اتصال کوتاه محافظت شوند. به همین منظور در اولیه و ثانویه این نوع ترانسفورماتور باید از فیوز استفاده شود.

همچنین جهت حفظ ایمنی یک طرف ثانویه PT ها باید به شبکه زمین متصل شود.

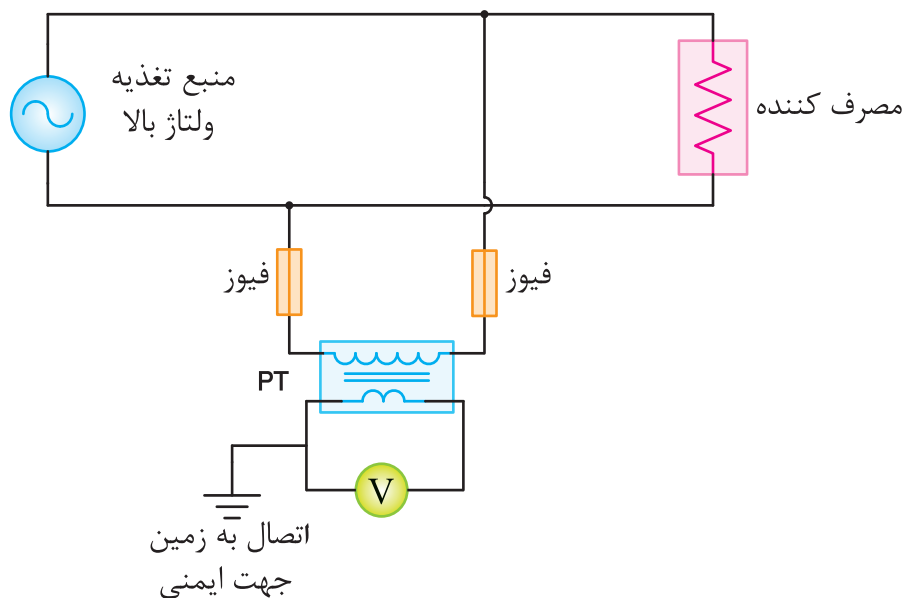

شکل ۶۰- چگونگی اتصال ترانسفورماتور ولتاژ PT در مدار

۱۲-۴- ترانسفورماتور جوشکاری


ترانسفورماتورهای جوشکاری بر حسب نوع و ساختمانشان متنوع هستند. در اینجا ترانسفورماتورهای جوشکاری از نوع قوس الکتریکی مد نظر می‌باشد.



شکل ۶۱- نمای ظاهری دستگاه جوش و عملیات جوشکاری

بنابراین این نوع ترانسفورماتور باید طوری طراحی شود که اتصال کوتاه‌های پی در پی باعث آسیب دیدن آن نشود لذا در این ترانسفورماتورها باید امپدانس داخلی در حد قابل توجهی بالا باشد. پس باید ولتاژ اتصال کوتاه نسبی اینگونه ترانسفورماتورها بسیار زیاد و نزدیک به صد درصد باشد. برای بالا بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتورها یا باید از سیم‌هایی با مقاومت زیاد جهت سیم پیچی استفاده کرد که اینکار با وجود جریان بالای جوشکاری باعث افزایش تلفات حرارتی در ترانسفورماتور شده و امکان پذیر نیست و راه دیگر ایجاد پراکندگی بیشتر میدان است که برای ترانسفورماتور جوشکاری از این راه استفاده می‌شود. افزایش پراکندگی با در نظر گرفتن یک کوپلینگ ضعیف بین سیم پیچ اولیه و ثانویه محقق می‌گردد.

ترانسفورماتور جوشکاری باید مشخصه جریان و ولتاژ خروجی مطابق شکل (۶۲) را دارا باشد. بدین ترتیب که در حالت بی‌باری دارای ولتاژی حدود ۶۰ تا ۷۰ ولت بوده تا بتواند قوس الکتریکی ایجاد شود همچنین پس از برقراری قوس (چون امپدانس قوس بسیار کم می‌باشد)، خروجی ترانسفورماتور تقریباً اتصال کوتاه است و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوش در حدی است که قوس را در حالت پایدار نگاه دارد.

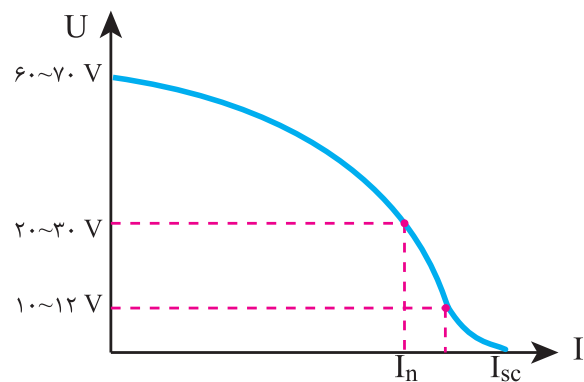

شکل ۶۲- مشخصه جریان و ولتاژ خروجی ترانسفورماتور جوشکاری

خود را بیازمایید



۱) چرا برای بالا بردن امپدانس داخلی ترانسفورماتور، از سیم‌های با مقاومت الکتریکی بالا استفاده نمی‌شود؟

تحقیق کنید



چه راه‌هایی برای ایجاد کوپلینگ ضعیف در ترانسفورماتورهای جوش وجود دارد؟

۱۲-۵- اتوترانسفورمر

۱۲-۵-۱- کلیات

همه ترانسفورماتورهایی که تا به حال بحث شد دارای دو سیم پیچ جدا از هم بودند. نوع دیگری از ترانسفورماتور وجود دارد که فقط شامل یک سیم پیچ است. این نوع ترانسفورماتور را اتوترانسفورمر می‌گویند. شکل‌های (۶۳-الف و ب) مدار ساده‌ای از یک اتوترانسفورمر کاهنده و افزایشی ولتاژ را نمایش می‌دهند.

مطابق شکل (۶۳) سیم پیچ بخش BC بین ورودی و خروجی مشترک است به همین خاطر آن را **سیم پیچ مشترک** می‌نامند.

توان الکتریکی ورودی در بخش مشترک سیم پیچ، بطور مستقیم از منبع تغذیه به بار منتقل می‌شود. این توان را توان الکتریکی هدایت شده توسط سیم پیچ به بار می‌گویند.

اگر سیم پیچ بخش مشترک (BC) به منبع ولتاژ ورودی متصل شود اتوترانسفورمر باعث افزایش ولتاژ

خروجی خواهد شد یعنی اتوترانسفورمر افزایشی ولتاژ می‌شود و بالعکس اگر سیم پیچ بخش مشترک (BC) به بار خروجی متصل شود اتوترانسفورمر نقش کاهندگی ولتاژ خروجی را خواهد داشت.


آن بخش از سیم پیچ که مطابق شکل (۶۳) بین نقاط A و B قرار گرفته است، **سیم پیچ سری** نام گذاری می‌گردد. توان الکتریکی منتقل شده از این بخش سیم پیچ به بار مصرفی را **توان تیپ** یا توان انتقالی از طریق هسته می‌نامند. مقدار توان این بخش با توجه به مدار شکل (۶۳-الف)، مطابق رابطه (۱-۷۱) می‌باشد.

$$S_B = (U_1 - U_r) \times I_1 \quad (1-71)$$

همچنین توان تیپ اتوترانسفورمر شکل (۶۳-ب) از رابطه (۱-۷۲) محاسبه می‌شود.

$$S_B = (U_r - U_1) \times I_r \quad (1-72)$$

توان تیپ را با S_B نمایش می‌دهند.

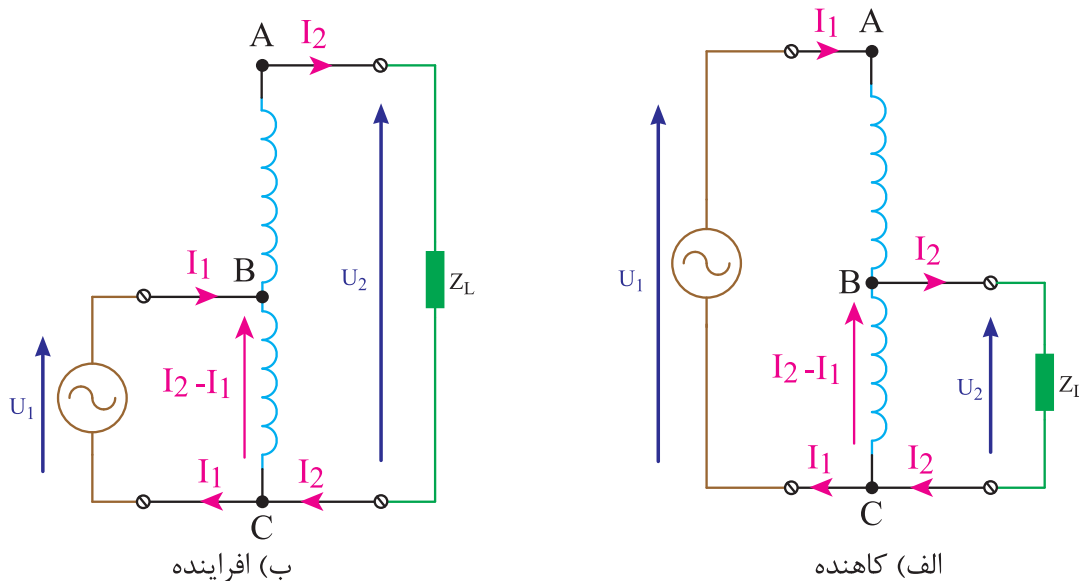

شکل ۶۳- مدار یک اتوترانسفورمر کاهنده و افزایشی ولتاژ

نکته ۳



بدلیل تفاضل جریان ورودی و خروجی در بخش سیم پیچ مشترک، جریان این بخش از سیم پیچ کم بوده و در نتیجه تلفات مسی در آن کاهش قابل توجهی دارد.

بطور کلی می توان گفت که در اتوترانسفورمر به خاطر تلفات بسیار کم تقریباً راندمان به واحد نزدیک است. بنابراین استفاده از روابط اساسی ترانسفورماتورهای ایده آل با تقریب خوبی برای اتوترانسفورمرها جایز است.

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{K} = a \quad (1-73)$$

بیشتر بدانید



بیشتر بدانید: آیا می توانید نشان دهید چرا هر چه نسبت $\frac{\text{تعداد دور سیم پیچ بخش مشترک}}{\text{تعداد دور کل سیم پیچ}}$ به واحد نزدیکتر باشد صرفه جویی مصرف سیم در اتوترانسفورمر بیشتر است؟ این نسبت را ضریب صرفه ای بودن اتوترانسفورمر می گویند.

به همین خاطر در قدرت مشابه و مقادیر ولتاژهای ورودی و خروجی نزدیک به هم، وزن سیم پیچ و حجم هسته اتوترانسفورمرها کمتر از ترانسفورماتور معمولی بوده و قیمت آن ارزانتر خواهد شد.

تحقیق کنید



صحت رابطه ی ذیل را تحقیق کنید.

$$S_B = \frac{U_H - U_L}{U_H} S$$

ولتاژ طرف فشار قوی U_H
ولتاژ طرف فشار ضعیف U_L
توان ظاهری اتوترانسفورمر S
توان تیپ S_B

۱۲-۵-۲- مقایسه بین ترانسفورماتور معمولی و اتوترانسفورمر

در اتوترانسفورمر جریان عبوری از سیم پیچ نیروی محرکه الکتریکی تولید کرده و در سراسر سیم پیچ ولتاژ القا می نماید. مصرف کننده انرژی (بار مصرفی) نیز سهم ولتاژ خود را طبق روابط اساسی ترانسفورماتور از منبع دریافت میکند.

نکته ۱




چون بخشی از توان اتوترانسفورمر از طریق هسته و بخش دیگر از طریق هدایت الکتریکی به خروجی منتقل می شود، لذا در شرایط و مشخصات یکسان و در مقایسه با ترانسفورماتور معمولی، تلفات هسته در اتوترانسفورمر کمتر می باشد.


نکته ۲




به خاطر استفاده از یک سیم پیچ، کوپل مغناطیسی در اتوترانسفورمر خیلی بیشتر از زمانی است که دو سیم پیچ بطور مجزا از یکدیگر باشند. در نتیجه تلفات پراکندگی نیز در اتوترانسفورمر کاهش می یابد.

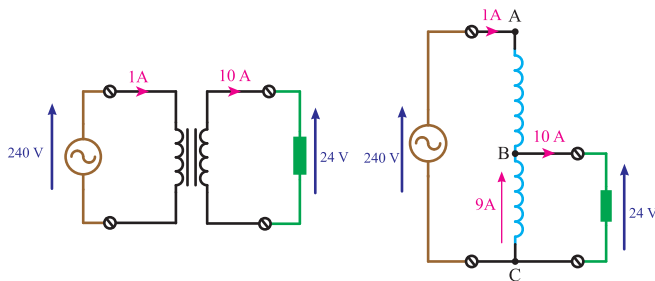

الف) مقدار صرفه‌جویی در هادی مصرفی ۱۰ درصد

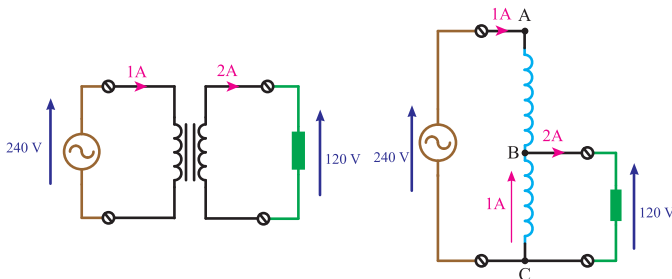

ب) مقدار صرفه‌جویی در هادی مصرفی ۵۰ درصد

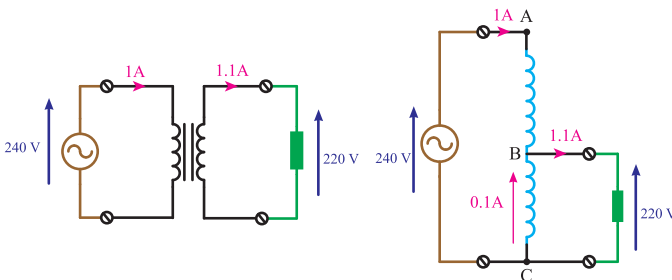


ج) مقدار صرفه‌جویی در هادی مصرفی ۹۰ درصد

شکل ۶۵- مقایسه اقتصادی بودن ترانسفورمر نسبت به ترانسفورماتور معمولی

در اتو ترانسفورمر بین مدار سیم پیچ اولیه و ثانویه علاوه بر کوپلینگ مغناطیسی اتصال الکتریکی نیز وجود دارد این موضوع سبب می‌شود که ایجاد عیب (مانند قطعی یا اتصال کوتاه) در هر سمت اتو ترانسفورماتور طرف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

بعنوان مثال به مدار شکل (۶۴) دقت کنید. اگر قطعی یا پارگی در سیم پیچ مشترک رخ دهد ولتاژ زیاد منبع تغذیه روی بار ظاهر می‌شود که بسیار خطرناک خواهد بود.

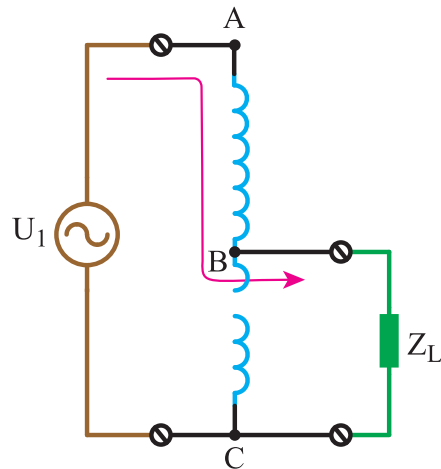

شکل ۶۴- پارگی سیم پیچ بخش مشترک

همچنین بدلیل ارتباط الکتریکی دو طرف اتو ترانسفورمر، از این ترانسفورماتور بعنوان ترانسفورماتور ایزوله نمی‌توان استفاده نمود.

در شکل (۶۵) مقایسه صرفه‌ای بودن اتو ترانسفورمر نسبت به ترانسفورماتور معمولی، با تصویر مداری آنها آمده است.

$$S_B = (U_1 - U_2) \times I_1 = (220 - 160) \times 14 / 5 = 870 \text{ VA}$$

۱۲-۵-۳- موارد کاربرد


یکی از مهمترین کاربردهای اتوترانسفورمر استفاده از آن برای راه اندازی موتورهای سه فازه القایی است که در فصل ۳ به تفصیل تشریح خواهد شد. همچنین در شبکه های انتقال برق و برای جبران افت ولتاژ خطوط انتقال از اتوترانسفورماتور استفاده می شود. در آزمایشگاه های برق نیز برای ایجاد یک منبع AC با ولتاژ خروجی متغیر از اتوترانسفورمر متغیر استفاده می شود. نام تجاری این نوع اتوترانسفورمرها واریاک می باشد.

رفتار این نوع اتوترانسفورمر بسیار شبیه پتانسیومتر در مدار است. یعنی می توان با آن ولتاژ متغیری در خروجی داشت. البته پتانسیومتر با عمل تقسیم ولتاژ، ولتاژ مورد نظر را برای مصرف کننده مهیا می کند. اما تفاوت های اساسی بین اتوترانسفورمر و پتانسیومتر وجود دارد که آنها را از هم متمایز می سازد که موارد زیر از آن جمله می باشند:

- در پتانسیومتر قدرت الکتریکی تنها از راه هدایت الکتریکی به بار انتقال می یابد در صورتی که در اتوترانسفورمر علاوه بر انتقال قدرت از طریق هدایت الکتریکی بخش دیگر از طریق کوپلینگ مغناطیسی و نیروی محرکه الکتریکی تولیدی در سیم پیچ منتقل می شود.

- در اتوترانسفورمر قدرت گرفته شده از شبکه باعث تولید نیروی محرکه الکتریکی و ولتاژ القایی در سیم پیچ می شود در صورتیکه در پتانسیومتر این انرژی به گرما تبدیل می گردد.

مثال) یک اتوترانسفورماتور مطابق شکل زیر با ولتاژ ورودی ۲۲۰V، ولتاژ ۱۶۰V را برای یک مقاومت ۸Ω در سمت دیگر مهیا می کند. اگر تعداد دور کل حلقه ها ۳۰۰ باشد. مطلوب است :

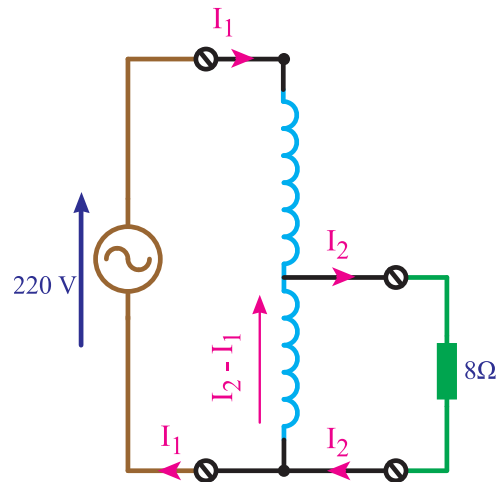

الف) تعداد حلقه های سیم پیچ مشترک

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220}{160} = \frac{300}{N_2} \Rightarrow N_2 = \frac{160 \times 300}{220} \approx 218$$

ب) جریان بار

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{160}{8} = 20 \text{ A}$$


ج) جریان بخش سیم پیچ مشترک

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{220}{160} = \frac{20}{I_1} \Rightarrow I_1 = \frac{160 \times 20}{220} \approx 14.5 \text{ A}$$

د) توان الکتریکی منتقل شده توسط هسته (توان تیپ)

$$P = I_2 U_2 - I_1 U_1 = 20 \times 160 - 14.5 \times 220 = 550 \text{ W}$$

- پتانسیومتر هم در جریان مستقیم و هم در جریان متناوب عمل می‌کند ولی اتو ترانسفورمر فقط در جریان متناوب قابل استفاده است.
- شکل (۶۶) شمای مداری یک اتوترانسفورمر متغیر (واریاک) را که دارای یک هسته مشترک چنبره ای می‌باشد نشان می‌دهد. با لغزش جاروبک زغالی روی محیط هسته و اتصال آن با سیم پیچ توسط یک دسته متحرک ولتاژ خروجی اتوترانسفورمر تغییر می‌کند.
- با اتوترانسفورمر می‌توان ولتاژی بالاتر از ولتاژ منبع تولید کرد در صورتیکه پتانسیومتر حداکثر می‌تواند ولتاژ اعمال شده به ورودی را به خروجی تحویل دهد.
- در پتانسیومتر جریان ورودی همواره بیش از جریان خروجی است در حالی که در اتو ترانسفورمر کاهنده مقدار جریان سمت خروجی از ورودی بیشتر است.

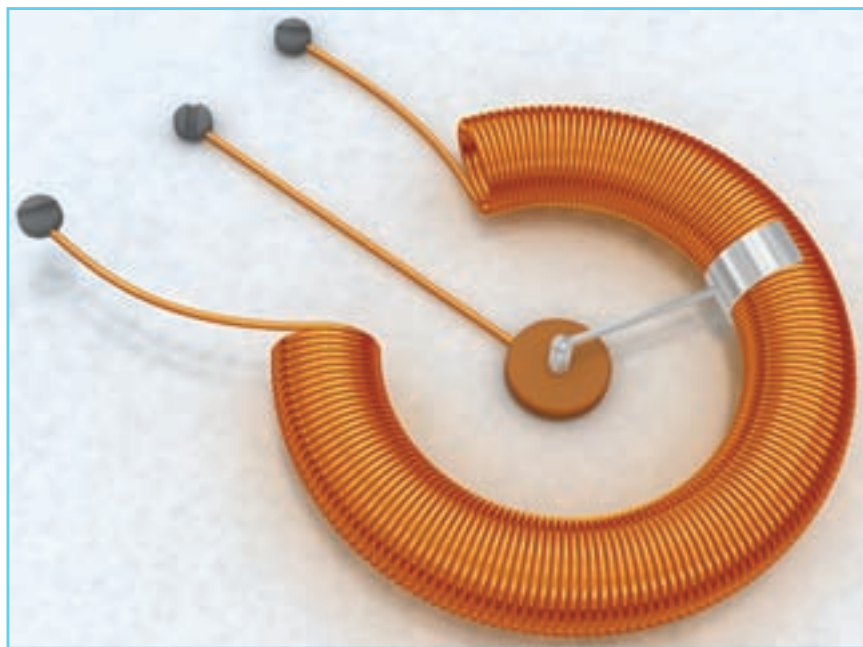

شکل ۶۶- نمای ظاهری و شماتیک اتوترانسفورمر متغیر (واریاک)

پرسشهای پایان فصل (۱)


- (۱) اجزای اصلی یک ترانسفورماتور را نام برده و وظیفه هر یک را بنویسید.
- (۲) ورودی یک ترانسفورماتور به منبع ولتاژ مستقیم متصل شده است، خروجی آن چند ولت است؟ چرا؟
- (۳) عوامل موثر در مقدار ولتاژ القایی ثانویه ترانسفورماتور را بیان کنید.
- (۴) ویژگی های یک ترانسفورماتور ایده آل را نام ببرید.
- (۵) محل نقطه کار ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه گیری را روی منحنی اشباع نشان دهید و آن را تحلیل کنید.
- (۶) چگونه جریان اولیه با افزایش بار ترانسفورماتور بیشتر می شود؟
- (۷) در چه شرایطی از جریان بی باری در برابر جریان واقعی ترانسفورماتور صرف نظر می شود؟
- (۸) هر چه تلفات هسته بیشتر باشد مقدار مقاومت الکتریکی مدل شده برای آن (کمتر-بیشتر) است.
- (۹) مدار معادل ترانسفورماتوری را ترسیم کنید که از تلفات هسته آن صرف نظر شده باشد.
- (۱۰) منظور از شار پراکندگی چیست؟
- (۱۱) چرا افزایش ولتاژ ورودی ترانسفورماتور بیش از حد نامی مجاز نیست؟
- (۱۲) دیاگرام برداری ترانسفورماتور با بار اهمی - سلفی را از دیدگاه اولیه رسم کنید.
- (۱۳) آیا امکان دارد در ترانسفورماتور زیر بار، $U_1 = U_2$ گردد؟ (کدام نوع بار؟)
- (۱۴) تلفات هیستریزیس یک ترانسفورماتور به چه عواملی بستگی دارد؟
- (۱۵) ایجاد امپدانس داخلی مناسب در ترانسفورماتور جوشکاری چگونه انجام می شود؟
- (۱۶) تفاوت های عمده اتو ترانسفورماتور و پتانسیومتر را بنویسید.

- (۱۷) دو عیب مهم اتوترانسفورماتور را نسبت به ترانسفورماتور معمولی، بنویسید.
- (۱۸) کاربرد های اتوترانسفورماتور را بیان کنید.

مسائل پایان فصل (۱)

(۱) نیروی محرکه مغناطیسی بوبینی با ۵۰۰ دور سیم پیچ که از آن جریان ۲ آمپر عبور می کند چقدر است؟

(۲) ترانسفورماتوری طبق شکل زیر در شبکه ۵۰ HZ دارای هسته ای با چگالی شار $1/25 T$ می باشد. ولتاژ القایی در سیم پیچ اولیه و ثانویه را بدست آورید.

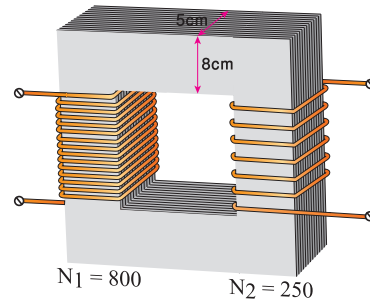


(۳) یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل $a = 8$ دارای ۲۰۰۰ دور سیم پیچ در اولیه می باشد. تعداد دور ثانویه چقدر است؟

(۴) مقاومت بار 0.4Ω اهم در ترانسفورماتور با ضریب تبدیل $a = 10$ در سمت اولیه چقدر دیده میشود؟

(۵) نسبت تبدیل و عکس نسبت تبدیل یک ترانسفورماتور ی که دارای ۱۰۰۰ دور سیم پیچ اولیه و ۲۰۰ دور سیم پیچ ثانویه می باشد را محاسبه کنید.

(۶) ترانسفورماتور ایده آل مطابق شکل زیر موجود است:

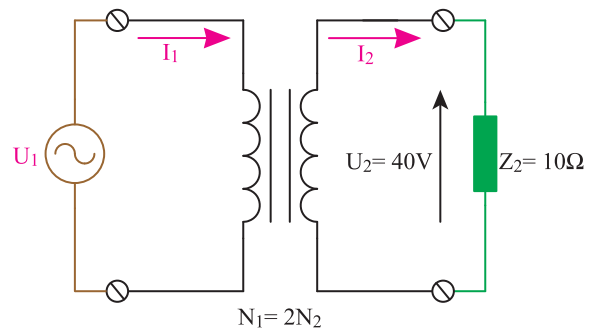

- الف) ولتاژ U_1
- ب) جریان I_1
- ج) امپدانس انتقالی به اولیه

(۷) نتایج بدست آمده از آزمایش بی باری و اتصال کوتاه مطابق ذیل می باشد:

- در آزمایش بی باری مقادیر وات متر = $80 W$
- ولت متر = $40 V$
- آمپر متر = $20 A$

- و در آزمایش اتصال کوتاه مقادیر وات متر = $80 W$
- ولت متر = $400 V$
- آمپر متر = $2 A$ مطلوب است:

الف) مقادیر تلفات آهنی- تلفات مسی نامی-جریان بی باری-جریان نامی-درصد ولتاژ اتصال کوتاه- جریان اتصال کوتاه دائم

ب) مدار معادل و مقادیر المان های موازی ترانسفورماتور

ج) مدار معادل و مقادیر المانهای سری به شرطی که $X_1 = 3X_2$, $R_1 = R_2$

د) مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با ذکر مقادیر

ه) مدار معادل ترانسفورماتور با احتساب تقریب اول، دوم و سوم

۸) در یک ترانسفورماتور واقعی $100V/100V$ ، مقاومت معادل تلفات هسته $2K\Omega$ و راکتانس میدان اصلی 1000Ω می باشد. جریان بی باری و تلفات هسته را با احتساب تقریب اول بدست آورید.

۹) یک ترانسفورماتور در بار نامی دارای افت ولتاژ اهمی ۲۵ ولت و افت ولتاژ القایی ۴۰ ولت و ولتاژ نامی ۲۰۰ ولت می باشد. ولتاژ دو سر بار را از دیدگاه اول در حالات خواسته شده بدست آورید:

الف) بار اهمی خالص

ب) بار پیش فاز با ضریب قدرت ۰/۸

پ) بار سلفی خالص

ب) جریان بار

ج) جریان عبوری از سیم پیچ مشترک د) توان تیپ

۱۵) اتوترانسفورماتوری که ۴۰۰ دور سیم پیچ مشترک آن به شبکه ۴۰۰ ولتی متصل است، جریان ۵ آمپر را به بار الکتریکی تحت ولتاژ ۸۰ ولت می دهد. جریان سیم پیچ مشترک و توان تیپ را حساب کنید.

۱۰) جریان اتصال کوتاه دائم یک ترانسفورماتور با جریان نامی ۵ آمپر و ولتاژ اتصال کوتاه نسبی ۲۵ درصد را بدست آورید.

۱۱) تلفات مسی یک ترانسفورماتور با توان نامی KVA ۱۰ برابر با ۸۰۰ وات است. تلفات مسی آن را در ۰/۷۵ بار نامی بدست آورید.

۱۲) یک ترانسفورماتور KVA ۵ در آزمایش بی باری ۲۵۰ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۴۰۰ وات، توان از شبکه دریافت می کنند راندمان این ترانسفورماتور را در بارهای زیر محاسبه کنید.

الف) بار نامی اهمی خالص

ب) ۵۰٪ بار نامی با ضریب قدرت ۰,۷

ج) راندمان ماکزیمم در باری با ضریب قدرت ۰,۸

۱۳) یک ترانسفورماتور KVA ۸ در آزمایش بی باری ۳۰۰ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۵۰۰ وات توان از شبکه دریافت می کند. بدست آورید:

الف) ضریب بار و ضریب قدرتی که در آن راندمان

ماکزیمم می شود

ب) راندمان ماکزیمم

۱۴) ورودی یک اتوترانسفورمر به ولتاژ ۴۰۰ ولت و خروجی آن با ولتاژ ۷۵۰ ولت به باری با امپدانس 75Ω وصل است به شرطی که تعداد حلقه های سیم پیچی کل آن ۱۵۰۰ دور باشد. مطلوب است:

الف) تعداد حلقه های سیم پیچ مشترک

