

## پودمان ۳

# خمکاری پروفیل



از دیرباز در طراحی و معماری آثار بشری استفاده از خم و انحنا در زیبا کردن ظاهر اثر، نقش چشمگیری داشته است. پروفیل پر کاربردترین ماده اولیه ساخت بسیاری از مصنوعات فلزی است. استفاده از روش‌های خمکاری، علاوه بر افزایش قابلیت ساخت محصولات با شکل‌های گوناگون سبب زیبا و دوست داشتنی تر شدن مصنوعات فلزی می‌شود.

## واحد یادگیری ۳

### شاپیستگی خمکاری پروفیل

پروفیل‌ها به عنوان یکی از پر کاربردترین مواد اولیه ساخت مصنوعات فلزی به شمار می‌روند. همانطور که در پودمان اول آموخته اید، دسته بندی‌های مختلفی از آن‌ها وجود دارد که هر یک بنابر شکل و جنس کاربرد مختلفی دارند. در این واحد یادگیری ابتدا نحوه خواندن اطلاعات خم از روی نقشه در ابتدا بررسی می‌شود، سپس روش محاسبه طول اولیه پروفیل مورد نیاز برای ساخت مصنوع بر اساس نقشه ارائه خواهد شد. در نهایت روش‌های خمکاری پروفیل بیان می‌شود و تمرین‌های عملی طراحی شده تا هنرجویان به شایستگی برسند.

### استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی خمکاری پروفیل هنرجویان قادر به استخراج اطلاعات مورد نیاز برای خم از نقشه، انتخاب خمکار مناسب بر اساس نوع مصنوع و خمکاری انواع پروفیل خواهد بود.


## چگونه پروفیل‌های امی‌توان خم کرد؟

به شکل ۱-۳ نگاه کنید به نظر شما این مصنوع از چه نوع پروفیلی ساخته شده است؟ و چگونه می‌توان اطلاعات مورد نیاز برای ساخت آن را بدست آورد؟



شکل ۱-۳- آلاچیق

به شکل‌های زیر نگاه کنید. به نظر شما کدام تصویر زیباتر می‌باشد. علت زیبایی را در چه می‌دانید؟

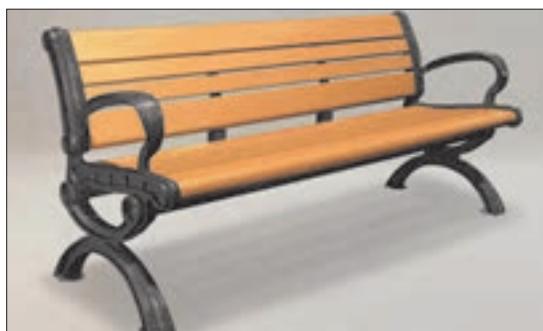

شکل ۲-۳- دو مدل نیمکت


## خمکاری پروفیل

برای تولید مصنوعات ساخته شده از پروفیل عملیات‌های گوناگونی مانند برشکاری، خمکاری، مونتاژ و جوشکاری استفاده می‌شود.

استفاده از خمکاری علاوه بر شکل‌دهی، در بسیاری از مواقع برای زیباتر شدن مصنوع تولید شده استفاده می‌شود. خمکاری پروفیل‌ها به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود.

## روش‌های خم کاری پروفیل

پروفیل‌های دو روش دستی و ماشینی خم می‌شوند (شکل ۳-۳).

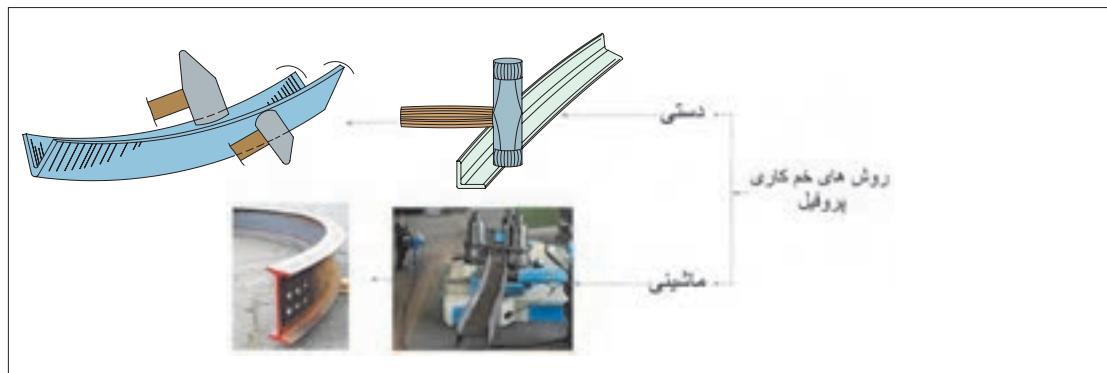

شکل ۳-۳- دسته بندی خم کاری پروفیل‌ها

### خم کاری دستی


در این روش، خم کاری با استفاده از قالب‌های خم و یا ابزار کمکی همراه با اعمال نیروی مکانیکی انجام می‌شود.



شکل ۳-۵- خم کاری دستی تسمه با ابزار کمکی




شکل ۳-۴- خم کاری دستی به کمک قالب و چکش

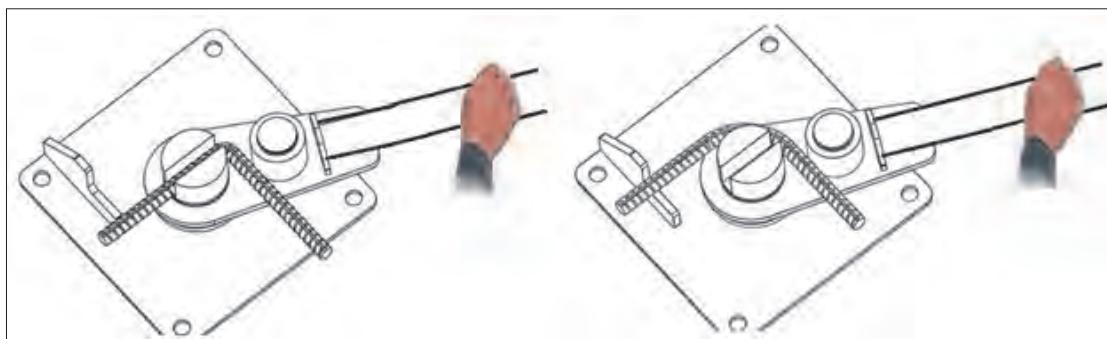

شکل ۳-۶- خم کاری دستی میله‌گرد با ابزار کمکی

خمکاری دستی نبشی توسط آچار F را در شکل (۷-۳) مشاهده می‌نمایید. به کمک این ابزار تا حدی از پیچیدگی نبشی جلوگیری می‌شود.

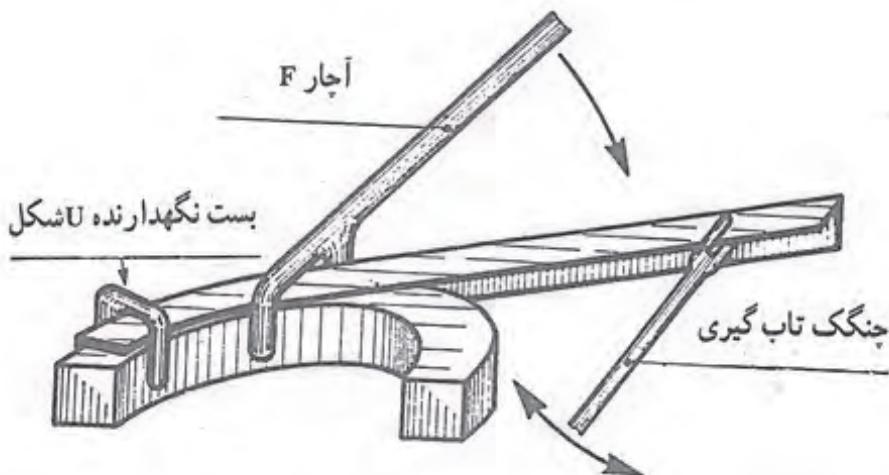

شکل ۷-۳- ابزار کمکی آچار F برای خمکاری دستی

#### استفاده از حرارت


در خمکاری دستی مواقعي که ضخامت قطعه زیاد می‌باشد می‌توان از گرما استفاده نمود. پروفیل‌ها را با قرار دادن داخل کوره یا گرما مستقیم شعله می‌توان گرما داد. شکل (۸-۳)، خمکاری کردن نبشی به کمک گرما را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل صفحه بعد ملاحظه می‌کنید خمکاری نبشی با این روش به تدریج و در چند مرحله صورت می‌گیرد. ابتدا لبه پروفیل را بین قالب و نگهدارنده میله‌ای ثابت کرده، سپس به صورت متوالی قسمتهای مشخصی از پروفیل را گرما داده و خم می‌کنند. شکل در سه مرحله کامل می‌شود در مرحله اول تغییر شکل ابتدایی جسم و در مرحله دوم بخش انتهایی کامل شده و سرانجام با گرما دادن فاصله بین دو قسمت، خمکاری تکمیل می‌گردد.


نکته

در بعضی موارد هنگام خمکاری با شعاع کم طرف داخلی منحنی احتمال چین خوردگی وجود دارد، با بهره گیری از گرما مشعل جوشکاری و ضربات ملایم چکش میتوان چین خوردگی را برطرف کرد.



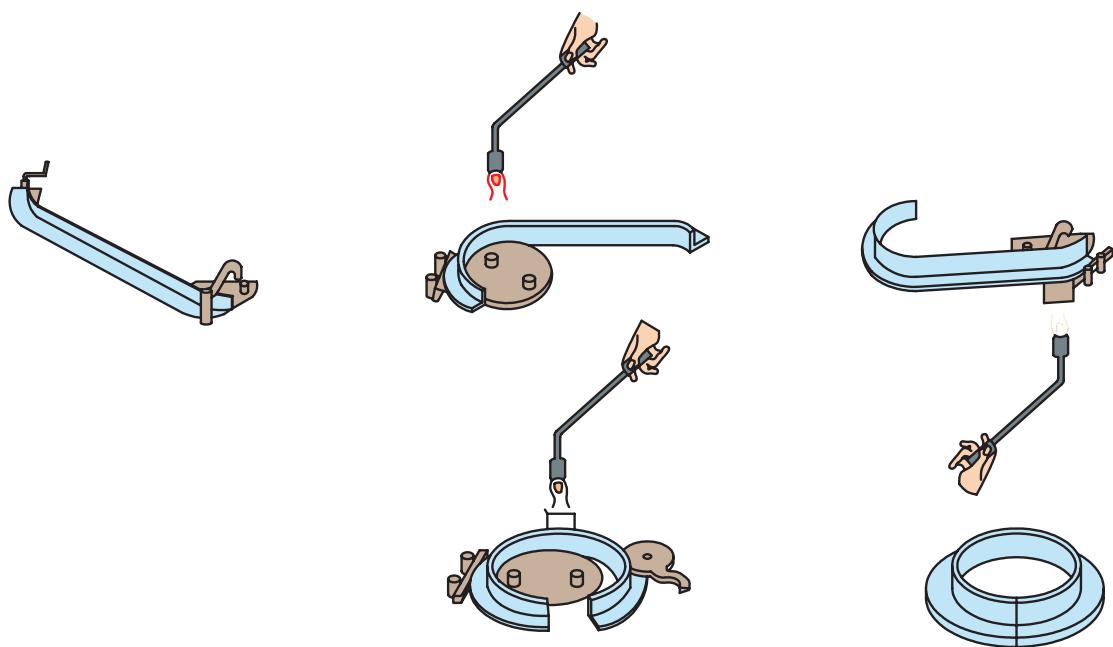

شکل ۳-۸-الف- گردکاری پروفیل نبشی با استفاده از قالب در حالت گرم به طرف خارج.

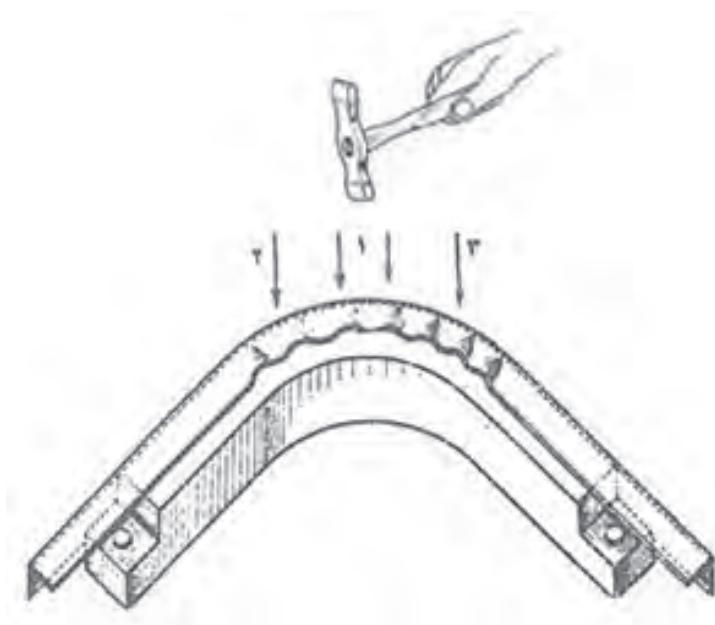


شکل ۳-۹- برطرف کردن چین و چروک به کمک گرما و ضربات چکش

### تابگیری پروفیل‌ها

پروفیل‌ها را معمولاً به وسیله عملیات چکش کاری و یا به طور مکانیکی به کمک دستگاه‌های پرس هیدرولیکی مخصوص، تابگیری می‌کنند.


#### تابگیری با چکش

معمولًا پروفیل‌ها را با استفاده از سندان‌های صاف یا محدب، با وارد آوردن ضربات چکش در محل‌های پیچیده صافکاری و تاب گیری می‌کنند.

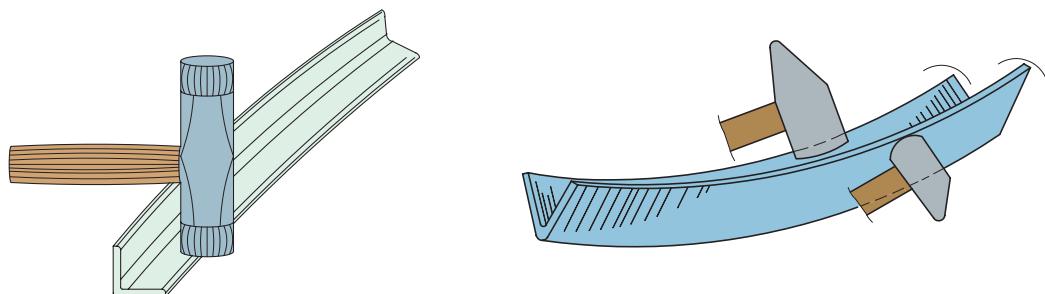

شکل ۳-۱۰- تابگیری با چکش


در شیوه‌ای دیگر، با قرار دادن پروفیل و ثابت کردن آن به کمک یک یا دو آچار F، مطابق شکل ۳-۱۱، می‌توان پیچیدگی آنها را برطرف کرد.

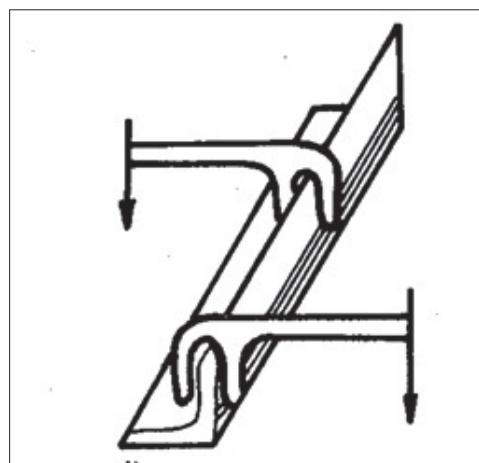

شکل ۳-۱۱- تابگیری با آچار F

#### تابگیری ماشینی

در این شیوه، پروفیل را روی پایه‌های مستقر بر روی میز دستگاه، قرار می‌دهند. سپس محل‌هایی که تابیدگی دارند به وسیله سنبه دستگاه تحت فشار قرار می‌دهند. این فشار سنبه به آرامی تابیدگی پروفیل را برطرف می‌کنند. این نوع تابگیری بیشتر برای پروفیل‌های سنگین کاربرد دارد.

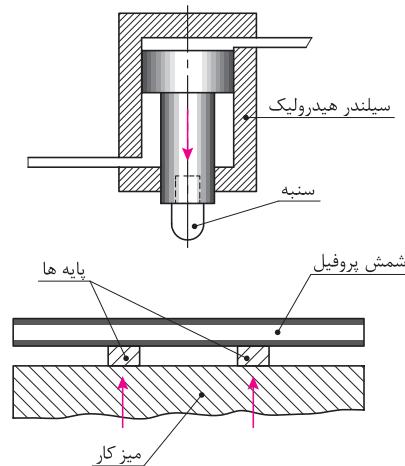


شکل ۱۲-۳- تابگیری توسط دستگاه پرس هیدرولیکی

فعالیت کارگاهی



### تابگیری

فلنجی که توسط خم کاری دستی ساخته اید را روی صفحه صافی قرار داده و محل تاب و پیچیدگی را مشخص کنید. و به کمک چکش و آچار F، پیچیدگی آن را از برطرف کنید.

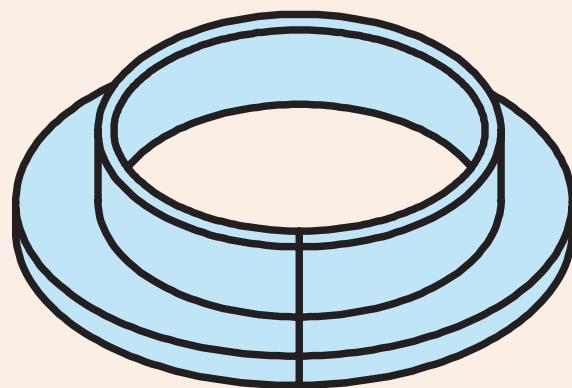


شکل ۱۳-۳

### تکنیک فاق بری

برخی مواقع در خمکاری پروفیل ها در شعاع کم، دچار چین خوردگی می شوند. برای جلوگیری از این مشکل می توان از تکنیک فاق بری جهت خم کاری استفاده کرد. شکل (۱۴-۳) خم کاری قوطی به کمک فاق بری را نشان می دهد.

### پودمان سوم: خمکاری پروفیل

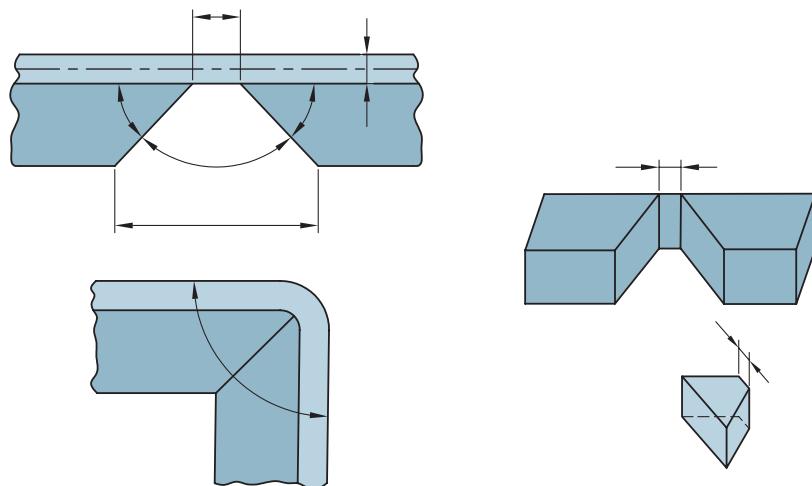


شکل ۱۴-۳- خمکاری قوطی با زاویه خم  $50^{\circ}$  و  $150^{\circ}$  درجه به روش فاق بری

نکته



زاویه فاق ( $\alpha$ ) برای برش از رابطه  $\alpha = 180 - \beta$  بدست می‌آید که  $\beta$  در آن زاویه خم می‌باشد.

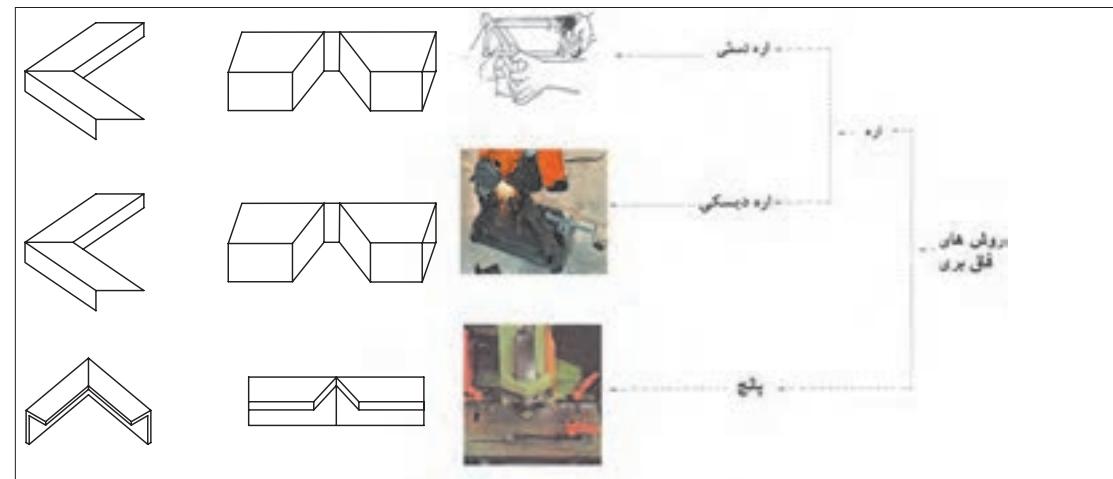


شکل ۱۵-۳- ابزارهای برش در روش فاق بری

نکته



در فاق بری قطعات ضخیم، ضخامت قطعه را باید در قسمت انتهایی برش در نظر گرفت و آن را به صورت یک ذوزنقه برد نه به صورت مثلث، تا امکان خمکاری صحیح وجود داشته باشد. مانند قسمت a در شکل (۱۵-۳).

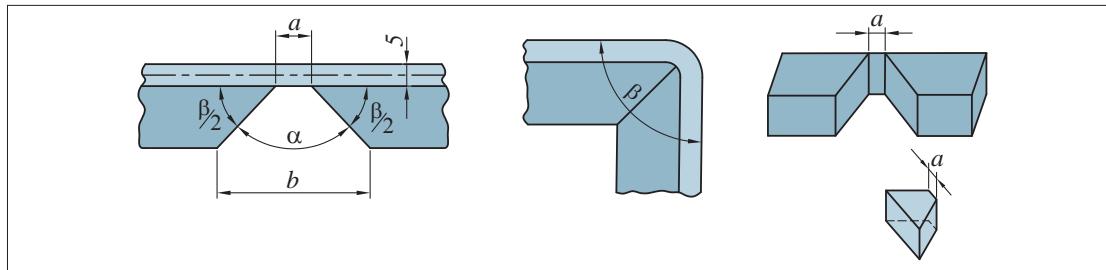

شکل ۱۶-۳- نمونه‌ای از فاق بری در خم کاری پروفیل و مشخصات آن

مقدار  $a$  با ضخامت قطعه نسبت مستقیم دارد، هرچه ضخامت بیشتر شود مقدار تختی ته فاق نیز افزایش می‌باید و با زاویه محل خم نسبت معکوس دارد یعنی با افزایش زاویه مقدار تختی ته فاق کاهش می‌باید. مقدار فاصله بین دو ضلع زاویه فاق را از رابطه  $a = E\alpha\pi/360$  تعیین می‌کنند که در آن  $E$  ضخامت پروفیل می‌باشد.

نکته

هنگام بریدن دقت شود که مقدار  $a$  کاملاً نصف شده و به صورت متقارن بریده شود در غیر این صورت خم کاری دقیق انجام نخواهد شد.



### خم کاری ماشینی

خمکاری پروفیل‌های سنگین به روش دستی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این موارد از روش خم کاری مکانیکی استفاده می‌کنند.

خمکاری ماشینی با توجه به شکل و نوع ماشین مورد استفاده به چند دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

(۱) موارد خمکاری لوله

(۲) خمکاری سه غلطکی

در فصل گذشته با خمکاری ماشینی به روش‌های ... آشنا شده اید

استفاده از روش خمکاری سه غلطکی یکی از متدالوں ترین روشها در خمکاری ماشینی پروفیلها می‌باشد.

### خمکاری سه غلطکی

در این دستگاه معمولاً از ۳ غلتک استفاده می‌شود که نیروی مورد نیاز برای خم کاری را روی پروفیل اعمال می‌کند. غلتکهای شکل دهنده به صورت عمودی یا افقی روی دستگاه نصب می‌گردند. شکل (۱۶-۳) و (۱۷-۳).

معمولًاً غلتکهای ۱ و ۲ ثابت و غلتک شماره ۳ متحرک می‌باشد و فاصله آن تا غلتکهای دیگر قابل تنظیم می‌باشد. فاصله غلتک‌ها متناسب با زاویه و شعاع خم تعیین و تنظیم می‌شود.

پودمان سوم: خمکاری پروفیل




شکل ۱۷-۳- دستگاه خم کن سه غلتکی افقی



شکل ۱۸-۳- دستگاه خم کن سه غلتکی عمودی

با تعویض غلتک‌های دستگاه، می‌توان انواع پروفیل‌ها را خم کرد. شکل (۱۹-۳) تعدادی از این غلتک‌ها را نشان می‌دهد.

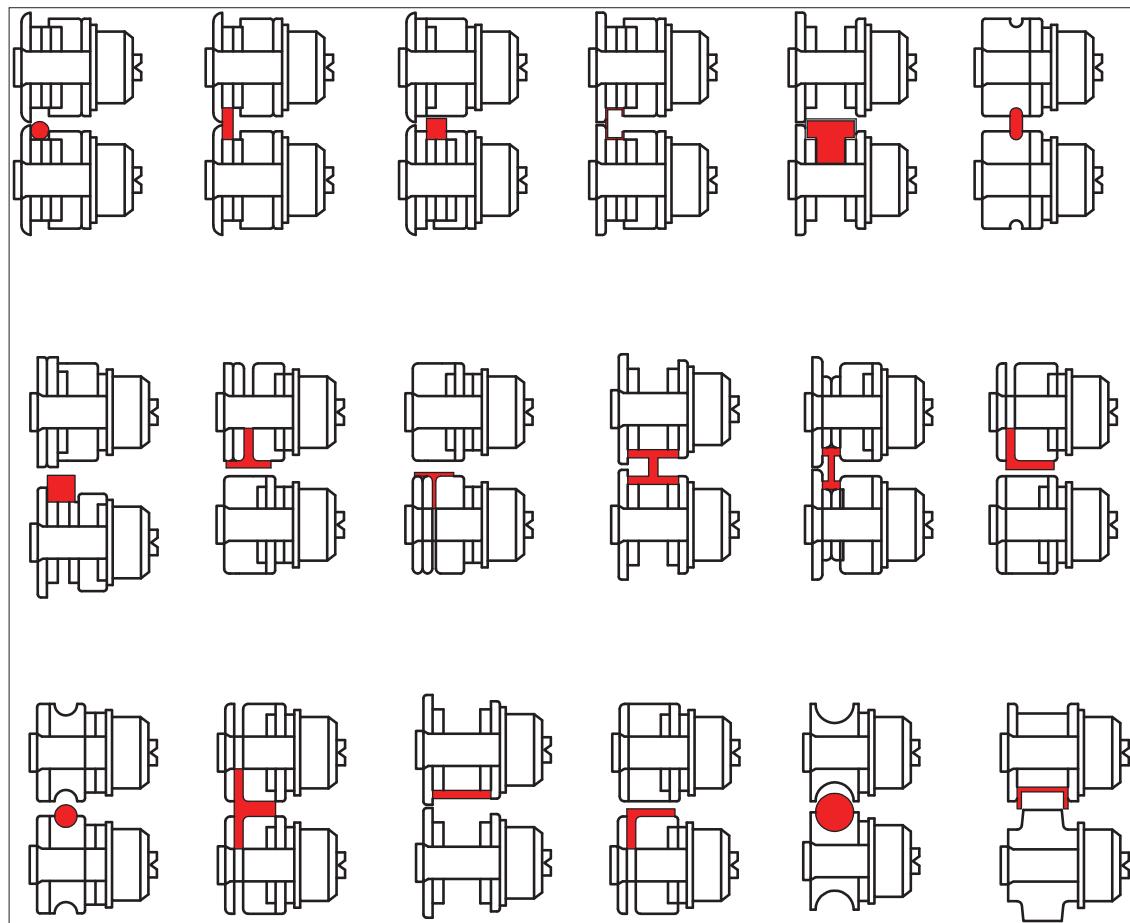

شکل ۳-۱۹- نمونه‌ای از غلتک دستگاه پروفیل خم کن

شیوه کار: برای کار با این دستگاه باید به ترتیب زیر عمل کرد:



### پودمان سوم: خمکاری پروفیل

نکته



باید توجه داشت دستگاههای خمکاری سه غلطکی دارای محدودیت حداقل شعاع خم کاری می باشند.  
بر این اساس در انتخاب دستگاه به شعاع و زاویه خم محصول توجه شود.



	MC150B		MC200		MC400		MC200H		MC650	
Section	Size	Min. radius	Size	Min. radius	Size	Min. radius	Size	Min. radius	Size	Min. radius
	50 x 10	300	50 x 10	300	50 x 10	250	60 x 10	200	100 x 20 80 x 20	1250 450
	60 x 20	200	80 x 20	150	80 x 20	150	80 x 20	150	100 x 25 80 x 20	350 200
	25 x 25	200	30 x 30	200	30 x 30	150	30 x 30	150	45 x 45 25 x 25	300 200
	50 x 50 x 3	700	50 x 50 x 3	600	50 x 50 x 3	600	50 x 50 x 3	450	70 x 70 x 4 40 x 40 x 3	750 350
	40	200	40	200	40	150	40	200	80*	500
	40	250	40	250	40	200	40	250	80*	500
	40	250	40	250	40	200	40	250	60	400
	50	200	60	300	60	225	60	225	120	600
	50	250	60	300	60	225	60	225	120	700
	40	500	40	420	40	200	40	300	70	600
	40	500	40	420	40	200	40	300	40	250
	25	180	30	150	30	150	30	150	50	300
	40 x 2*	300	40 x 2*	250	40 x 2*	200	40 x 2*	200	88,9 x 4*	700
	50,8 x 3*	600	63,5 x 3*	500	63,5 x 3*	450	76,2 x 2*	500	101,6 x 3*	700
	= 2" x 3"	600	= 2" 1/2 x 3"	500	= 2" 1/2 x 3"	450	= 3" x 2*	500	= 4" x 3*	700

\* Optional rollers

شکل ۲۰-۳ - کاتالوگ دستگاه خمکاری

### مشخصه‌های خم

برای خمکاری پروفیل‌ها به اطلاعاتی شامل نوع و ابعاد پروفیل، شکل مصنوع و پارامترهای خم نیاز داریم.  
جدول ۱ پارامترهای مهم خمکاری پروفیل را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱- مشخصه های خم		
تصویر	کاربرد	پارامتر خم کاری
	مقدار خمیدگی و انحنای ناحیه خم را نشان می دهد	شعاع R
	مقدار تغییر شکل موردنیاز در پروفیل را نشان می دهد	زاویه $\theta$
	محاسبه طول اولیه	مرکز ثقل G
	طول پروفیل مورد نیاز برای خم کردن را نشان می دهد	طول اولیه L <sub>0</sub>

نکته

شعاع خم در خم کاری پروفیل بر اساس طرح و شکل نهایی مصنوع انتخاب می شود. شکل زیر نمونه هایی از پروفیل خم شده با شعاع های خم متفاوت را نشان می دهد.



شکل ۲۱-۳- پروفیل با شعاع خم متفاوت


همانطور که قبلاً آموخته اید، برای خمکاری ورق و تولید یک مصنوع فلزی، ابتدا مقدار طول اولیه ورق را تعیین، و سپس بر اساس پارامترهای خم به صورت دستی و ماشینی عمل خمکاری را انجام می شد. اما در پروفیل ها چگونه می توان این مقدار را محاسبه کرد؟

### محاسبه طول اولیه خم در پروفیل

شیوه محاسبه طول اولیه خم، برای پروفیل ها مشابه محاسبه آن در ورق می باشد. با این تفاوت که در پروفیل ها (قوطی، نبشی، سپری، ناوданی و تیرآهن) به جای محاسبه فاصله تا تار خنثی، می بایست در محاسبات فاصله تا مرکز ثقل در نظر گرفته شود.

### تعیین مرکز ثقل قوطی

برای بدست آوردن مرکز ثقل قوطی، ابتدا مقدار  $X_1$  و  $A_1$  که فاصله پشت قوطی تا مرکز ثقل آن است، از رابطه  $x = A/2$ ،  $x_1 = A_1/2$  به دست می‌آوریم و سپس با داشتن مقدار  $X_1$  و  $X$  محل مرکز ثقل قوطی مشخص می‌شود.

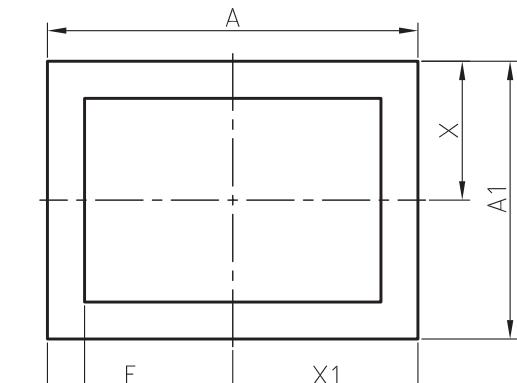

شکل ۲۲-۳ - قوطی

$$\text{ضخامت قوطی} = E =$$

$$\text{مرکز ثقل} = G =$$

$$\text{فاصله لبه قوطی تا مرکز ثقل} = X =$$

$$\text{عرض قوطی} = A_1 = A$$


مقدار  $X_1$  در قوطی با سطح مقطع مربع شکل به دلیل هم اندازه بودن  $A_1$  و  $A$ ، با هم برابر است.

نکته



### تعیین مرکز ثقل سپری

برای بدست آوردن مرکز ثقل، ابتدا لازم است اندازه مقدار فاصله  $X_1$  و  $X$  را با استفاده از روابط زیر تعیین کرده سپس مرکز ثقل سپری را مشخص کنیم.

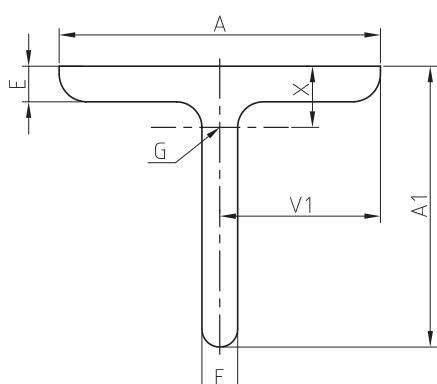

شکل ۲۳-۳ - سپری

$$x_1 = A/2$$

$$x = (A_1 + EA - E_1) / (2(A + A_1 - E))$$

$$\text{ضخامت سپری} = E$$

$$\text{مرکز ثقل} = G =$$

$$\text{فاصله لبه سپری تا مرکز ثقل} = X_1 =$$

$$\text{فاصله لبه عرض سپری تا مرکز ثقل} = X =$$

$$\text{عرض سپری} = A =$$

$$\text{ارتفاع سپری} = A_1 =$$

مثال. مرکز ثقل سپری به ابعاد  $4 \times 35 \times 30$  را تعیین کنید؟

$$x = (A_1 + EA - E_1) / (2(A + A_1 - E))$$

$$x = (35 + 4 \times 30 - 4) / (2(30 + 35 - 4))$$

$$x = (1225 + 120 - 16) / 122$$


$$x = 10,89$$

$$x_1 = A/2$$

$$x_1 = 30/2$$

$$x_1 = 15$$

## محاسبه طول اولیه خم در پروفیل

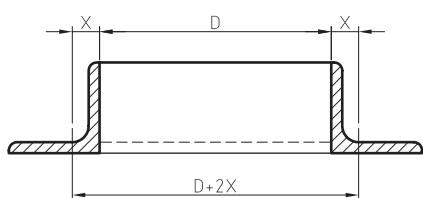

شکل ۳-۲۴-۳- مرکز ثقل نبشی

همانطور که قبلاً گفته شد طول اولیه پروفیل‌ها بر اساس مرکز ثقل آنها محاسبه می‌شود.


مثال. چنانچه بخواهیم از نبشی به ابعاد  $50 \times 50 \times 5$  میلیمتر دایره‌ای به قطر ۵۰۰ میلیمتر بسازیم، به طریقی که بال عمودی آن در داخل قرار گیرد، طول اولیه نبشی برای ساخت دایره را حساب کنید.  
 $D=500\text{ mm}$ ,  $A=A=50\text{ mm}$ ,  $E=5\text{ mm}$ ,  $X=?$ ,  $G=?$ ,  $L=?$

$$x=(A+E)/4=(50+5)/4=55/4=13.7\text{ mm}$$

$$\begin{aligned} L &= \pi(D+2X) \\ &= \pi(500+2 \times 13.7) = 1666.4\text{ mm} \end{aligned}$$

$$L=1666.4\text{ mm}$$

### تمرین

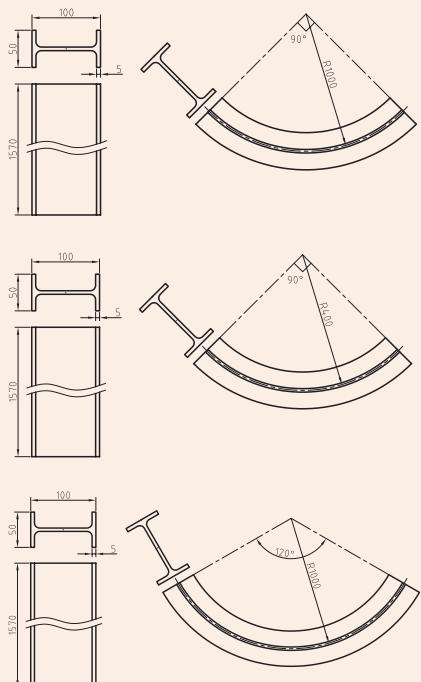

شکل ۳-۲۵-۳- مرکز ثقل تیرآهن

تیرآهن  $1570 \times 50 \times 5$  به طول ۱۵۷۰ میلیمتر را در نظر بگیرید. پارامترهای خم روی پروفیل مشخص شده است، شما محصول نهایی (تیرآهن خم شده) را تجسم کرده و در قادر مشخص شده رسم کنید. محل خم با خط قرمز در تصویر نشان داده شده است) به عنوان مثال برای خم کردن تیرآهن مذکور با زاویه خم ۹۰ درجه و شعاع خم ۱۰۰۰ میلیمتر داریم:

$$(3,14 \times 200 \times 90) / 360 = (\pi \times 2R \times 90) / 360$$

$$= 1570\text{ mm}$$

باتوجه به محاسبات انجام شده طول خم و طول تیرآهن برابر می‌باشد، در نتیجه کل طول تیرآهن باید با زاویه ۹۰ درجه خم شود.


بنابراین:

## ساخت فرفورژه به کمک خمکاری

### فرفورژه چیست؟

فرفورژه اصطلاحی فرانسوی است که از دو کلمه فر به معنای آهن<sup>۱</sup> و فورژه<sup>۲</sup> به معنی کوبیده شدن تشکیل شده است. جهت تهیه آن میله های آهنی را در کوره قرار داده و حرارت می دهند. پس از رسیدن به دمای مناسب آنها بر روی سندان می کوبند و نوک آنها را به شکل های گوناگون در می آورند. کوبیدن این فلزات جلا و جلوه خاصی به آنها می دهد.

فرفورژه به عنوان یک محصول، برای زیباسازی مصنوعات کاربرد زیادی در صنعت دارد. به طور معمول برای ساخت آن، تسممه، میله گرد و چهارپهلوها را به کمک قالب های مخصوص و اعمال نیرو به شکل های گوناگون در می آورند. شکل (۳-۲۶).

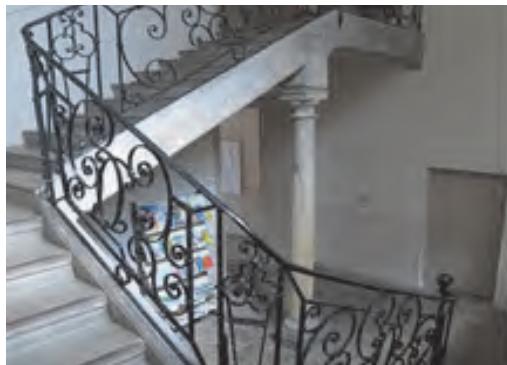

شکل ۳-۲۶- چند نمونه محصول فرفورژه

## خمکاری فرفورزه

خمکاری می‌تواند به روش دستی یا ماشینی انجام شود.

موارد مناسب برای انتخاب روش خمکاری عبارتند از :

۱- ابعاد و جنس تسمه، میله‌گرد و چهارپهلو

۲- سرعت ساخت

۳- ابزار، دستگاه و قالب‌های موجود



شکل ۲۷-۳- چند نمونه قالب خمکاری با شعاع های گوناگون

## خمکاری دستی

خمکاری فرفورزه به روش دستی در چند مرحله انجام می‌شود. که شکل زیر مراحل ساخت یک نمونه را نشان می‌دهد.

۱. انتخاب قالب فرم و جاسازی آن



۲. قرار دادن و مهار پروفیل توسط شیار قالب فرم



۳. اعمال نیرو برای خمکاری



۴. جاسازی قالب فرم دوم برای انحنای بیشتر



۵. اعمال نیرو برای قسمت انتهای انحنا



۶. طرف دیگر هم مانند مرحله ۱ تا ۵ صورت می‌پذیرد



شکل ۲۸-۳- مراحل خمکاری فرفورزه به روش دستی

### پودمان سوم: خمکاری پروفیل


در ساخت فرفورژه به روش دستی ابزارهای مختلفی جهت اعمال نیرو استفاده می شود. شکل (۳-۲۸).



شکل ۳-۲۹- دو نمونه ابزار دستی

### خمکاری ماشینی

مراحل خمکاری فرفورژه به روش ماشینی مانند روش دستی می باشد با این تفاوت که نیروی اعمالی فرق می کند. شکل چند نمونه از دستگاه خمکاری برای ساخت فرفورژه را نشان می دهد.

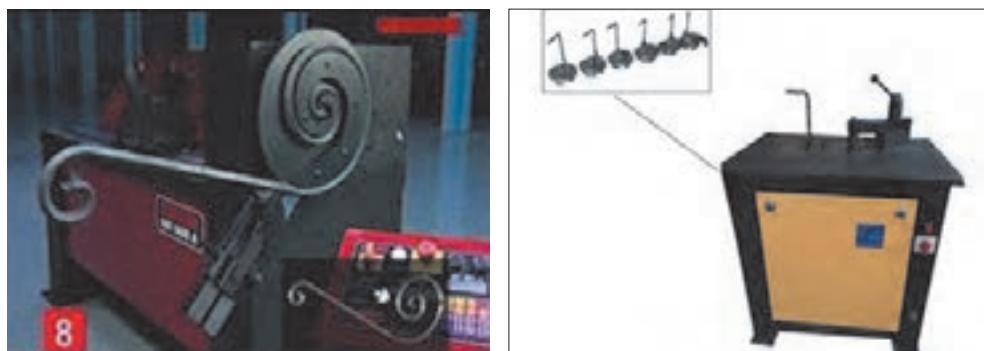

شکل ۳-۳۰- دو نمونه دستگاه خم فرفورژه

فرفورژه با اسکال پیچیده با روش های دیگری غیر از خمکاری نیز قابل تولید می باشد . شکل (۳-۳۰).




شکل ۳-۳۱- درب چدنی با طرح گل کاری



### خمکاری دستی پروفیل

شرح فعالیت. با توجه به نقشه زیر پروفیل مناسب را از انبار تحویل گرفته و با مشخصات مورد نظر اقدام به خمکاری نمایید.

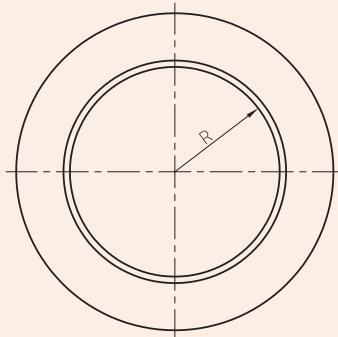


شکل ۳



### خمکاری ماشینی پروفیل و ساخت فرورژه

پروفیل مناسب بر اساس طرح‌های زیر انتخاب کنید و سپس به صورت گروهی یکی از طرح‌های زیر را بسازید.

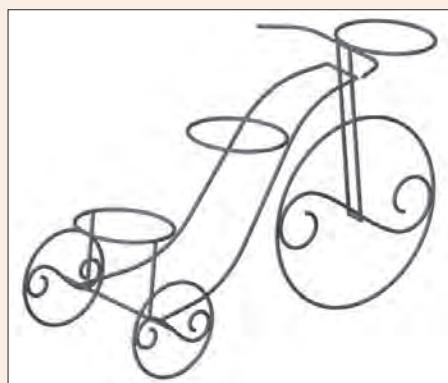

شکل ۴

## ارزشیابی پایانی

شرح کار:

۱. خمکاری دستی انواع پروفیل سبک
۲. خمکاری ماشینی انواع پروفیل

استاندارد عملکرد:

خمکاری انواع پروفیل فلزی با ابزار دستی و ماشینی با توجه به نقشه

شاخص‌ها:

۱. انتخاب روش خمکاری با توجه بر نوع لوله و دستورالعمل
۲. خمکاری پروفیل بر اساس دستورالعمل
۳. کنترل ابعاد و زوایا برابر نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: کارگاه‌های مجهز به سیستم تهویه و نور کافی با تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب و تجهیزات خمکاری ماشینی و دستی

شرایط: زمان ۲ ساعت

ابزار و تجهیزات: ماشین خمکاری، ابزار خمکاری دستی و انواع پروفیل

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی	۱	
۲	خمکاری	۲	
۳	کنترل نهایی	۱	
۴			
۵			
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		۲	
استفاده از لوازم ایمنی کار فردی-رعایت ایمنی در هنگام کار با دستگاه‌های خمکن - توجه به نکات زیست محیطی			
میانگین نمرات			*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

