

## پودهمان ۵

# لحیم کاری



روش‌های اتصال مواد بسیار متنوع هستند، که هریک از آنها کاربرد خاصی دارند. لحیم کاری یک روش اتصال دائم می‌باشد که برای اتصال بسیاری از مواد مانند فلز، سرامیک و کامپوزیت‌ها استفاده می‌شود. در لحیم کاری از یک ماده واسطه که به عنوان پرکننده معروف است، برای اتصال دو قطعه استفاده می‌شود. این پرکننده‌ها به صورت فویل و فیلر می‌باشند که بسته به نوع کاربرد استفاده می‌شوند. امروزه از لحیم کاری در صنایع پیشرفته برای اتصال مواد غیر هم جنس همانند فلز به سرامیک به طور گسترده استفاده می‌شود.

## واحد یادگیری ۶

### شاپیستگی لحیم کاری نرم

آیا تا  
به حال پی  
بردهاید

برای آبندی قوطی های کنسرو از چه روشی استفاده می کنند؟  
مدارهای الکترونیکی را چگونه به بوردهای فلزی متصل می کنند؟  
لحیم کاری با جوش کاری چه تفاوتی دارد؟  
ویژگی های لحیم نرم چیست؟  
ترشوندگی مذاب روی سطح جامد چه تأثیری در اتصال دارد؟

هدف از این واحد شاپیستگی، فرآگیری روش های آماده سازی و تمیز کاری ورق قبل از لحیم کاری، تجهیزات لحیم کاری، منابع گرمایی لحیم، انواع طرح اتصال لحیم، لحیم پذیری و روش های لحیم کاری نرم می باشد. لحیم کاری نرم یکی از روش های لحیم کاری است که همانند چسب از یک ماده واسطه (آلیاژ فلز پایه (فلز مورد اتصال) و آلیاژ لحیم بستگی دارد.

#### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شاپیستگی لحیم کاری نرم، هنرجویان قادر به آماده سازی ورق و تجهیزات لحیم کاری و اتصال مصنوعات فلزی خواهند بود.

## تفاوت بین لحیم کاری و جوش کاری چیست؟

به شکل ۱ نگاه کنید، شکل سمت راست دو فلز را نشان می‌دهد که با روش جوش کاری به یکدیگر متصل شده‌اند، و شکل سمت چپ اتصال دو فلز را با لحیم کاری نشان می‌دهد. چه تفاوتی بین این دو روش اتصال وجود دارد؟



ب - لحیم کاری دو قطعه مسی



الف - جوش کاری دو قطعه فولادی


شکل ۱- اتصال دو فلز با روش لحیم کاری و جوش کاری

## تفاوت لحیم کاری سخت و نرم

تفاوت بین لحیم کاری نرم و سخت در جدول زیر آمده است.

لحیم کاری سخت	لحیم کاری نرم
دمای کار بالاتر از $45^{\circ}$ درجه سلسیوس	دمای کار پایین‌تر از $45^{\circ}$ درجه سلسیوس
استحکام و پایداری اتصال بالا	استحکام و پایداری اتصال پایین
دما و فشار بالای لحیم کاری روی اتصال تأثیر نمی‌گذارد	دما و فشار بالای لحیم کاری روی اتصال تأثیر می‌گذارد
تجهیزات گران قیمت	تجهیزات ارزان قیمت


## لحیم کاری نرم یک روش اتصال دائم است

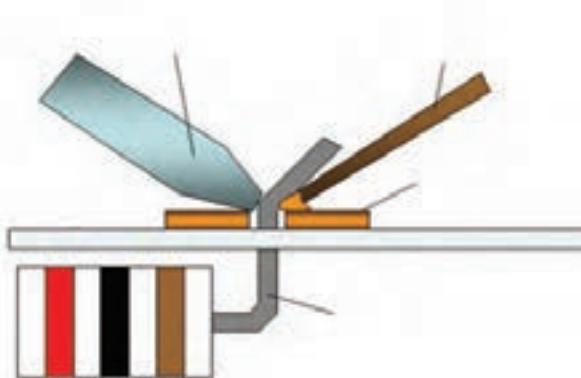

شکل ۲- شماتیک فرایند لحیم کاری نرم

روشی است که دو یا چند فلز توسط ذوب یک فلز یا آلیاژ واسطه، اتصال بین آنها برقرار می‌شود. شکل رو به رو شماتیکی از روش اتصال لحیم کاری نرم را نشان می‌دهد. این روش برای اتصال ورق‌های فلزی به خصوص ورق‌های مسی کاربرد فراوان دارد.

پس از برقراری اتصال، یک فصل مشترک نازک بین قطعات شکل می‌گیرد که از جنس ماده واسطه می‌باشد. خواص این لایه شبیه خواص همان ماده واسطه است. نکته قابل توجه در لحیم کاری در مقابل جوش کاری، این است که فلز پایه ذوب نمی‌شود.  
تحقیق: با توجه به این مزیت از لحیم کاری می‌توان در چه کاربردهای دیگر استفاده کرد؟

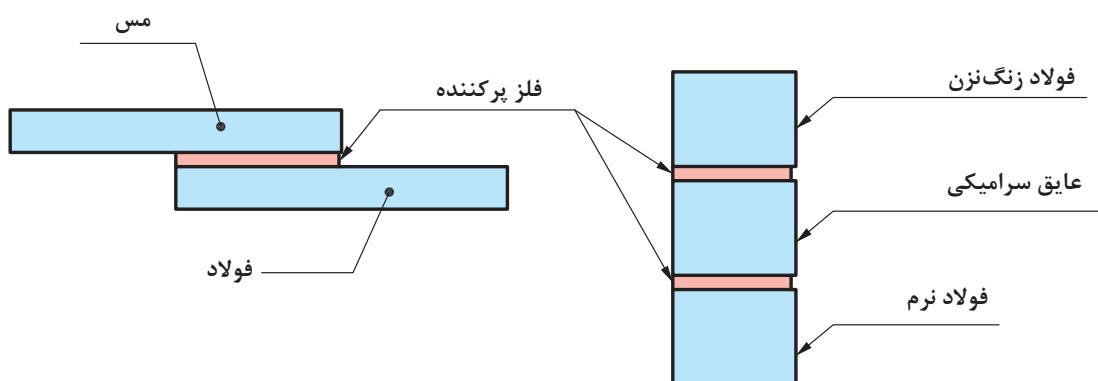

شکل ۳- قطعات لحیم کاری شده

## تجهیزات لحیم کاری

برای ایجاد یک اتصال خوب و با کیفیت در روش لحیم کاری، آمده‌سازی تجهیزات و مواد بسیار حائز اهمیت می‌باشد. تجهیزات و مواد مصرفی برای لحیم کاری نرم به طور کلی در شکل نشان داده شده است.

۱- هویه ۲- آلیاژ لحیم ۳- منبع گرما ۴- تمیز کننده هویه ۵- روانساز



شکل ۴- تجهیزات و مواد مصرفی لحیم کاری نرم

## آلیاژهای لحیم نرم

به مخلوط چند عنصر که حداقل یکی از آنها فلز باشد و مخلوط حاصل خواص فلزی داشته باشد، آلیاژ گویند.  
به جدول ۱ نگاه کنید و بگویید کدام یک از آنها آلیاژ می‌باشند.

سوال




جدول ۱- مقایسه آلیاژها و غیرآلیاژها

تصویر	آلیاژ نیست	آلیاژ است	اجزا		ماده	ردیف
			اصلی	اضافه شده		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کربن	آهن	فولاد	۱
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اکسیژن	آهن	زنگ آهن	۲
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روی	مس	برنج	۳
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سرب	قلع	لحیم	۴

## دسته‌بندی آلیاژ لحیم از لحاظ شکل

آلیاژ لحیم در اشکال مختلف در بازار موجود است که در شکل زیر مشخصات و کاربرد آنها مشخص شده است.

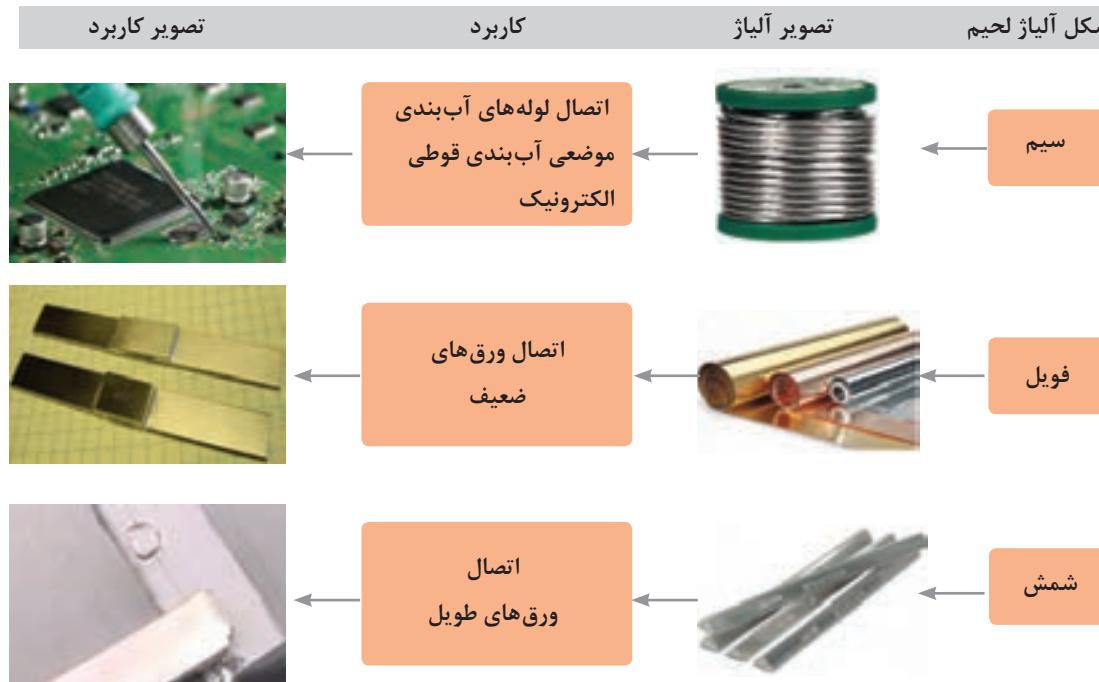

۵- شکل‌های مختلف ماده لحیم

## ویژگی‌های آلیاژ لحیم فرم

آلیاژ لحیم مناسب باید علاوه بر نقطه ذوب پایین دارای خاصیت ترکنندگی و مویینگی مناسب باشد تا بتواند درز اتصال را به راحتی پر نماید و دو ورق را به راحتی به هم بچسباند. در جدول ۲ برخی از این خصوصیات آورده شده‌اند.

جدول ۲- ویژگی‌های آلیاژ لحیم نرم

توضیحات	شرایط مورد نیاز جهت تأمین	خصوصیات آلیاژ لحیم
سبب باقی ماندن مذاب بر روی سطح ماده می‌گردد	چگالی بالای ماده لحیم	ترکنندگی زیاد
سبب دیر سرد شدن مذاب لحیم می‌شود	ظرفیت حرارتی بالا	
در سطح اتصال اتم‌های مذاب لحیم و ورق با هم واکنش نداده و حرکت مذاب امکان پذیر می‌شود	عدم میل شیمیایی با ورق	مویینگی قوی
سطح ورق ذوب نمی‌شود و صافی سطح از بین نمی‌رود و مذاب لحیم می‌تواند بر روی سطح حرکت کند	نقطه ذوب پایین	
با گرم کردن، آلیاژ لحیم به راحتی ذوب شده و به سهولت حرکت می‌نماید	نقطه ذوب پایین	سیالیت بالا

## نام‌گذاری آلیاژ لحیم

نام‌گذاری آلیاژهای لحیم بر اساس مقدار دو عنصر قلع و سرب در آن بوده و به صورت زیر می‌باشد:

XX            XX

درصد سرب      درصد قلع

به عنوان مثال آلیاژ  $70/30$  آلیاژی است که  $70$  درصد وزنی قلع و  $30$  درصد وزنی سرب دارد. در جدول ۳ برخی از آلیاژها نشان داده شده است.

جدول ۳- ویژگی‌های آلیاژ لحیم نرم

آلیاژ	کد محسول	حد اکثر نقطه ذوب	کاربرد
$70/40$	۷۰	۱۹۲	اتصال قطعات الکترونیکی
	۶۰	۱۹۰	
$50/50$	۵۰	۲۱۷	اتصال ورق
$40/60$	۴۰	۲۳۵	اتصال لوله‌های مسی
$30/70$	۳۰	۲۵۵	مناسب برای لحیم کاری با مشعل رادیاتورها، تأسیسات و لوله‌های مسی

## انواع روان ساز (Flux)




تنه کار ماده‌ای شیمیایی است که با هدف تمیزکاری سطوح و کمک به ایجاد اتصالی سالم و کامل استفاده می‌شود. تنه کارها معمولاً به صورت‌های خمیری و مایع موجودند در صورتی که فلاکس به صورت خمیری باشد معمولاً ماده لحیم را به آن آغشته می‌کنند ولی فلاکس مایع توسط قلم مو و بر روی سطح اتصال مالیده می‌شود (شکل ۶).

شکل ۶- تنه کار (فلاکس)

- تنه کارها با اهداف مختلفی در لحیم کاری استفاده می‌شوند که برخی از آنها عبارتند از:
- تمیزکاری سطح قبل از لحیم کاری
- مراقبت از سطوح داغ شده (هویه و لبه‌های اتصال) از زنگ زدگی
- کمک به سیلان بهتر لحیم در درز اتصال (بهبود خاصیت تر شوندگی)
- فلاکس مناسب دارای خصوصیات زیر می‌باشد:

- ۱- هنگام لحیم کاری به صورت مایع باقی مانده و همه سطح را پوشش دهد.
- ۲- زنگ زدگی و چربی را حل کند.
- ۳- به راحتی توسط مذاب لحیم بخار شده و مذاب لحیم جایگزین آن شود (شکل ۷).

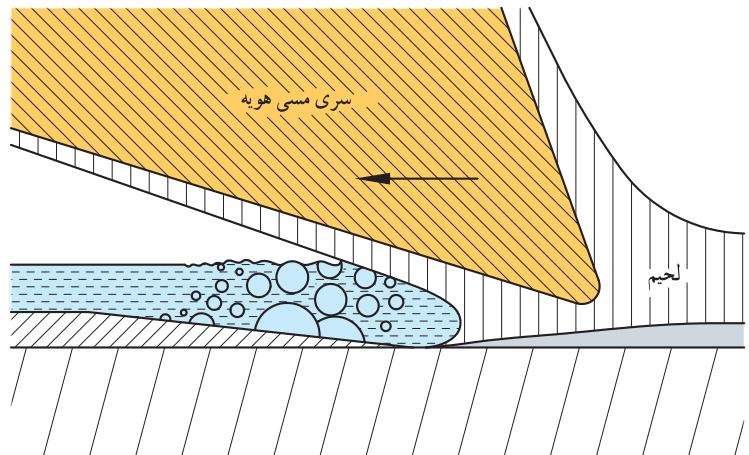

شکل ۷- نمایی از پوشش فلاکس و تبخیر آن در هنگام لحیم کاری

در جدول ۴ به انواع تنہ کار و کاربرد آنها اشاره شده است.

جدول ۴- انواع تنہ کار

ردیف	نوع تنہ کار	وظیفه	مزایا	معایب	کاربرد
۱	غیر فعال	حفاظت سطح اتصال از اکسید شدن	بقایای آن بعد از لحیم کاری سبب زنگ زدگی قطعه نمی شود	سطح قطعه قبل از لحیم کاری باید توسط سنباده یا مواد شیمیایی تمیز شود	اتصالات الکتریکی
۲	فعال	حفاظت سطح اتصال از اکسید شدن انحلال و حذف آلودگی ها	نیازی به تمیز کاری قبل از لحیم کاری ندارد	بقایای آن بعد از لحیم کاری می تواند سبب زنگ زدگی قطعه شود و باید پس از لحیم کاری سریعاً تمیز شوند	اتصال ورق های فلزی

## لحیم پذیری<sup>۱</sup>

چهار طلق پلاستیکی صاف به ابعاد دلخواه ببرید. دو عدد از این طلق ها را با کمک چسب مایع بپوشانید. سطح دو طلق باقی مانده را با استفاده از یک ماده چرب نظیر روغن، کرم و ... کاملاً بپوشانید و سپس آنها را با کمک چسب به هم بچسبانید.

سؤال: در کدام حالت اتصال ایجاد شده مقاوم‌تر است؟


برای صرفه جویی می‌توانید از ظروف مستعمل و دور ریز استفاده نمایید. در این صورت سطح طلق‌های بریده شده را کاملاً شسته و خشک نمایید تا چرب و آلوده نباشند.

همان‌گونه که ملاحظه کردید: قابلیت چسبیدن ورق‌ها با تغییر شرایط سطحی تغییر می‌کند (برخی چسب‌پذیری بهتر و برخی دیگر چسب‌پذیری ضعیف‌تری دارند). سهولت اتصال سطوح فلزی توسط عملیات لحیم کاری را لحیم‌پذیری گویند. لحیم‌پذیری به عوامل مختلفی وابسته است که عبارتند از:

- ۱- لقی<sup>۱</sup> بین سطوح لحیم
  - ۲- تر شوندگی<sup>۲</sup> سطوح توسط ماده لحیم
  - ۳- خاصیت مویینگی<sup>۳</sup> ماده لحیم بر روی سطح
- که در ادامه هر یک از این عوامل توضیح داده شده‌اند.

### خاصیت ترکنندگی


به شکل زیر نگاه کنید، در کدام حالت قطره مذاب سطح جامد را بیشتر ترکرده است؟

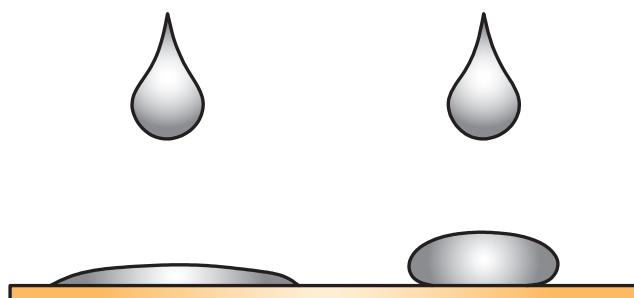

شکل ۸- قابلیت ترشوندگی کننده مایع بر روی سطح جامد

به قابلیت چسبیدن مولکول‌های مایع بر روی سطح جامد، خاصیت ترکنندگی می‌گویند. این خاصیت در لحیم کاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. هر چه مقدار ترکنندگی آلیاژ لحیم بیشتر باشد، اتصال مستحکم‌تر خواهد شد.

در شکل ۹ نحوه قرارگیری قطره آب بر روی سطوح ورق‌های مثال قبل نشان داده شده است. به زاویه بین قطره و سطح ورق، زاویه ترشوندگی گویند. به نظر شما ارتباط بین زاویه ترشوندگی و قابلیت ترشوندگی چیست؟

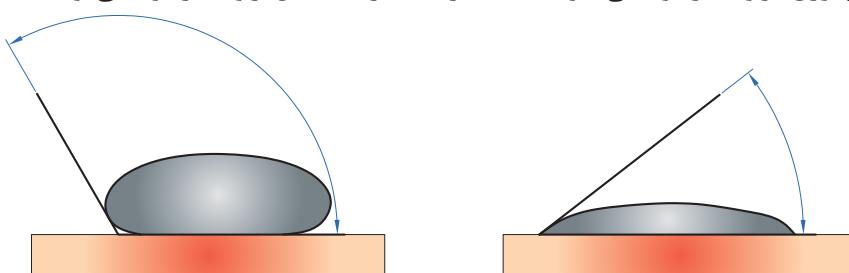

شکل ۹- ترشوندگی در شرایط مختلف

<sup>۱</sup> - Clearancy

<sup>۲</sup> - Wetting

<sup>۳</sup> - Capillary Action

## خاصیت مویینگی

دو تکه پارچه سفید رنگ را به طول دلخواه (حداقل طول پارچه ۳۰ سانتی‌متر باشد) تهیه کنید، همانند شکل ۱۰ یک سر پارچه‌ها را در لیوان‌های آبرنگ قرار دهید. سر دیگر پارچه را در لیوانی خالی قرار دهید. با گذشت زمان اتفاق رخ داده شده را یادداشت نمایید. علت این امر را چه می‌دانید؟




شکل ۱۰- خاصیت مویینگی در پارچه

خاصیت نفوذ مداوم و آرام یک سیال بین دو سطح یا درون یک جسم جامد را مویینگی گویند.  
در عملیات لحیم‌کاری، لحیم مذاب دو وظیفه به عهده دارد:

الف) نفوذ در درون درز اتصال (شکل ۱۱)

(ب) چسبیدن مذاب لحیم به سطح ورق‌ها (شکل ۱۲)

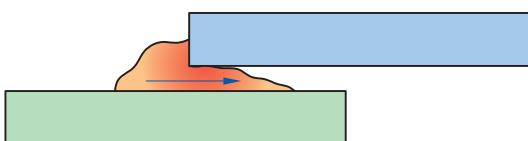

شکل ۱۲- چسبیدن مذاب لحیم به سطح ورق

به نظر شما به خاصیت الف و ب چه می‌گویند؟


## لقی

به فضای خالی موجود بین دو سطح کنار هم در طرح اتصال لقی گفته می‌شود (شکل ۱۳). در صورتی که مقدار لقی بیش از ۵/۰ میلی‌متر باشد، خاصیت مویینگی حذف خواهد شد و نفوذ آلیاژ لحیم به سختی انجام خواهد گرفت.

هر اندازه لقی کمتر باشد، استحکام اتصال بهتر خواهد بود. به نظر شما علت این مسئله چیست؟ در جدول ۵ لقی مورد نیاز در قطعات مختلف آورده شده است.

### جدول ۵- لقی مورد نیاز برای لحیم

ردیف	نوع ورق	لقی ( $\mu\text{m}$ )
۱	روغنی	کمتر از ۷۵
۲	سیاه	کمتر از ۷۵
۳	قلع اندود	کمتر از ۲۵

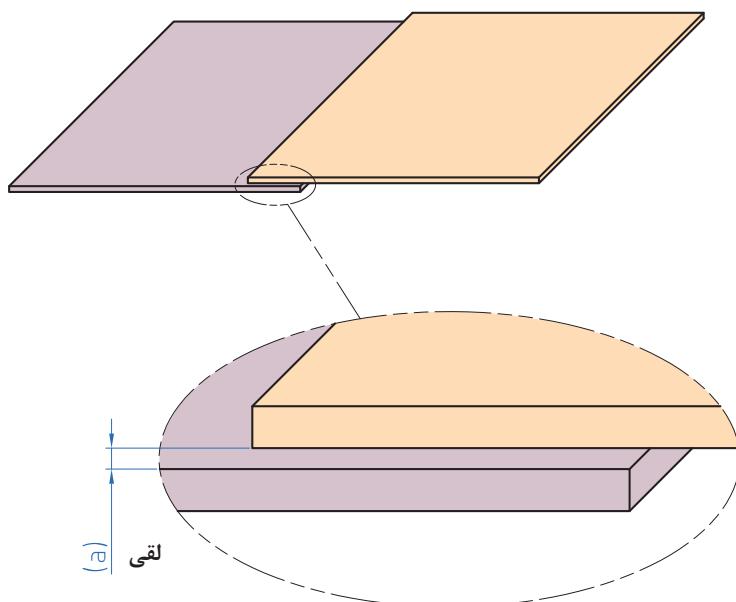

شکل ۱۳- لقی در لحیمکاری

### منابع تأمین گرما


منابع گرما در لحیمکاری متنوع می‌باشند که چند نمونه آن در ادامه آورده شده است.



شکل ۱۴- هویه

## منبع گرمای کوره‌ای

این روش از قدیمی‌ترین روش‌های گرم کردن هویه می‌باشد. به این روش، لحیم‌کاری با منبع غیر دائمی می‌گویند (شکل ۱۵). به نظر شما علت این نام‌گذاری چیست؟ و چه مزایا و معایبی دارد؟

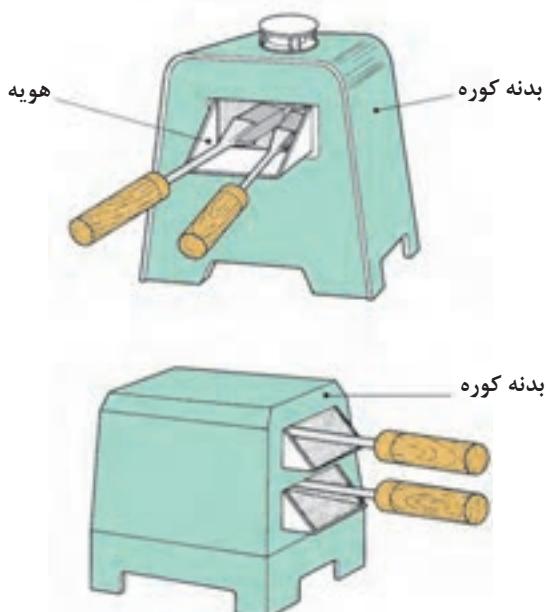

شکل ۱۵-کوره

## منبع گازی

در این روش هویه را با کمک یک مشعل گازی گرم می‌کنند. به این روش، لحیم‌کاری با منبع دائمی گفته می‌شود (شکل ۱۶). به نظر شما علت این نام‌گذاری چیست؟ و چه مزایا و معایبی دارد؟



شکل ۱۶-اجزای هویه مشعلی

## منبع الکتریکی


در این روش به کمک المتن برقی که درون هویه تعبیه شده است هویه را گرم می‌کنند (شکل ۱۷). به نظر شما این روش لحیم‌کاری با استفاده از منبع دائمی است یا غیر دائمی؟ و چه مزایا و معایبی دارد؟



شکل ۱۷-منبع الکتریکی (هویه)

## مقایسه روش‌های لحیم‌کاری با هم‌یه

شکل ۱۸ انواع روش‌های لحیم‌کاری با کمک هویه را نشان می‌دهد. با توجه به شکل می‌توانید مقایسه‌ای بین روش‌های مختلف داشته باشید.

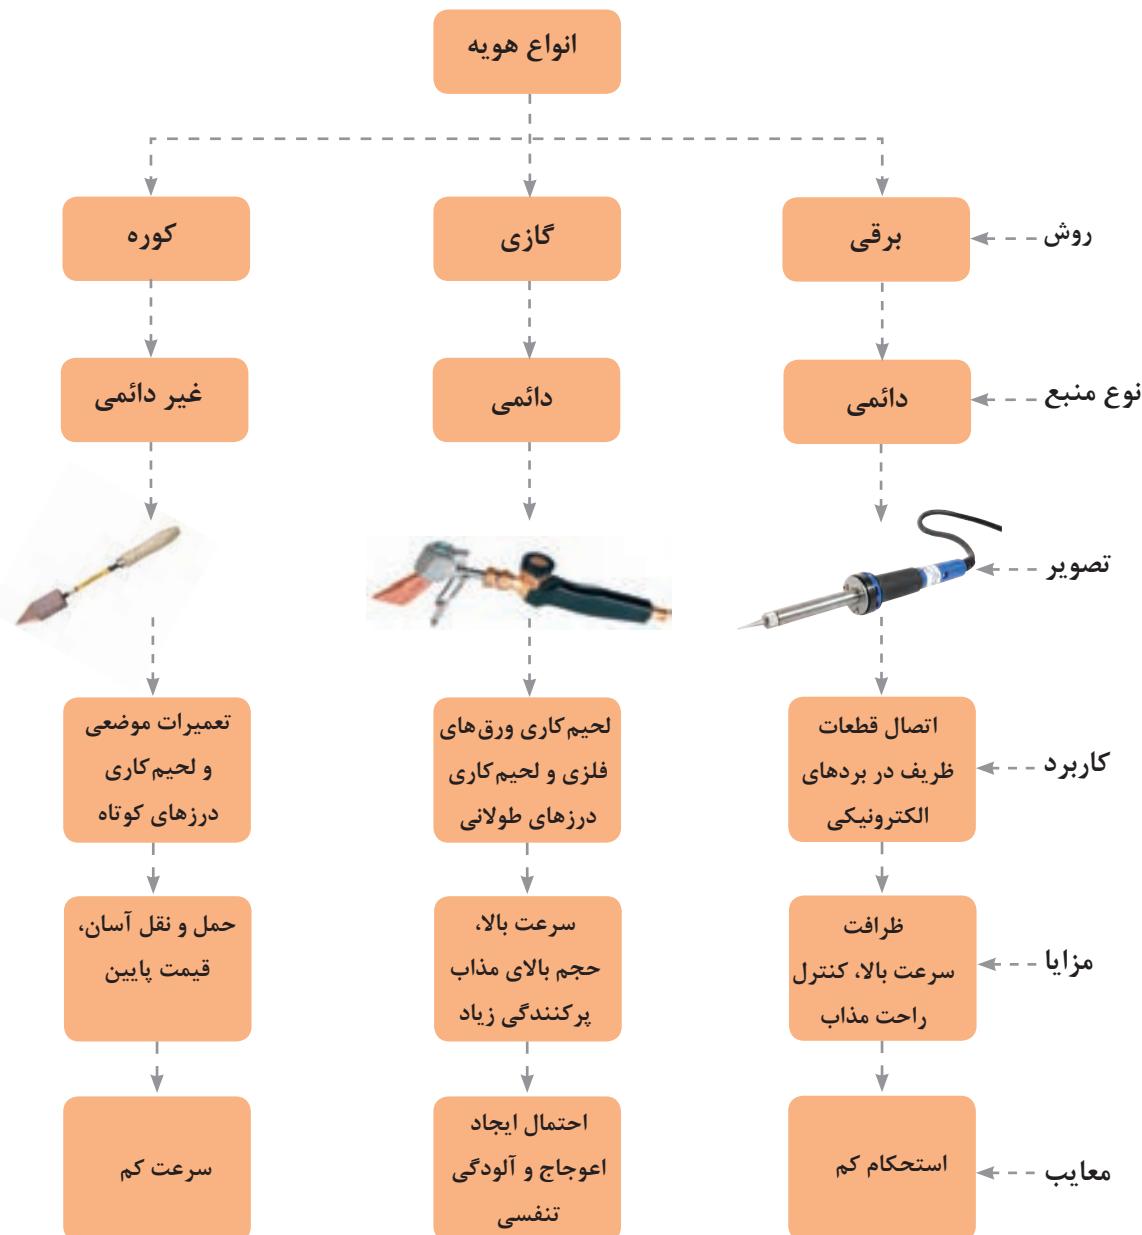


شکل ۱۸- انواع روش‌های لحیم کاری با هویه

## لحیم کاری با هویه

لحیم کاری به روش هویه قدیمی‌ترین روش لحیم کاری است. اتصال بسیاری از جواهرآلات و ظروف که در زمرة آثار باستانی محسوب می‌شوند به کمک این روش انجام شده است.

در این روش ذوب ماده لحیم توسط فلز داغ انجام می‌شود. به این قطعه فلزی هویه می‌گویند. همان‌طور که در شکل ۱۹ ملاحظه می‌شود هویه علاوه بر تأمین گرما می‌تواند به حرکت مذاب در سرتاسر اتصال و نفوذ آن به درون درز اتصال کمک نماید.







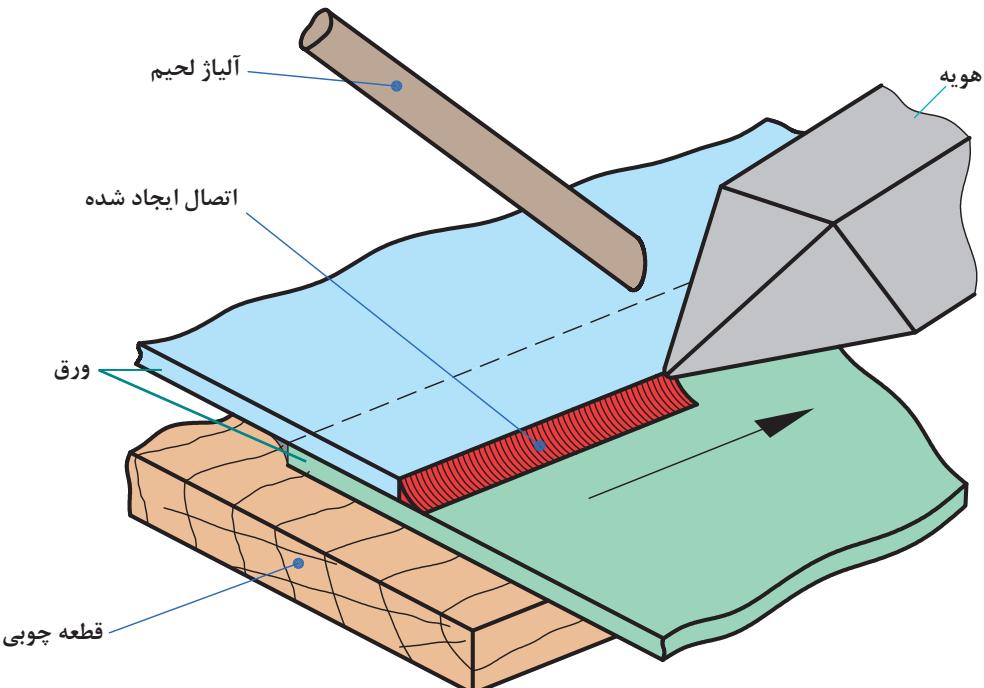


شکل ۱۹- روش کم کاری با هویه

## انواع طرح اتصال

همانند چسب کاری برای اتصال فلزات به کمک لحیم کاری، نیاز به ایجاد یک طرح اتصال قبل از انجام لحیم کاری می‌باشد. انتخاب طرح اتصال به گونه‌ای باید باشد که علاوه بر شکل مناسب چسبندگی و مقاومت مناسب نیز به همراه داشته باشد. در جدول ۶ برخی از طرح‌های اتصال رایج در لحیم کاری آورده شده است.

جدول ۶- انواع طرح اتصال در لحیم کاری

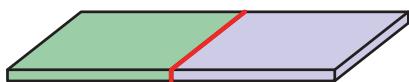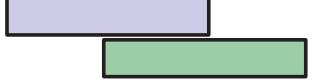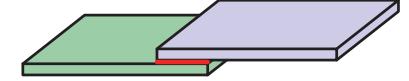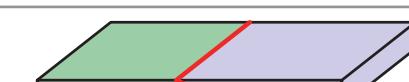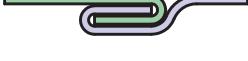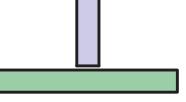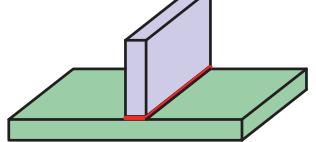ردیف	نام طرح اتصال	نمای اتصال	تصویر شماتیک
۱	لب به لب <sup>۱</sup>		
۲	لب روی هم <sup>۲</sup>		
۳	لب روی هم سر به سر <sup>۳</sup>		
۴	سر به سر مورب <sup>۴</sup>		
۵	فرنگی پیچ <sup>۵</sup>		
۶	سه پری <sup>۶</sup>		

<sup>۱</sup>- butt joint <sup>۲</sup>- Lap joint <sup>۳</sup>- butt-lap joint <sup>۴</sup>- scarf joint <sup>۵</sup>- lack seam joint <sup>۶</sup>- Tjoint

## روش اجرای لحیمکاری نرم

برای اجرای یک لحیمکاری موفق مراحل زیر را به دقت اجرا کنید.

**۱ آماده سازی:** جدولی مطابق با جدول ۷ آماده کنید و همواره قبل از کار از بابت موجودی لوازم مورد نیاز اطمینان حاصل نمایید. این جدول را با کمک هنرآموز محترم خود تکمیل نمایید.

جدول ۷- چک لیست تجهیزات موجود

ردیف	روش	تجهیزات و مواد مصرفی	-۹	-۸	-۷
۱	مشعل گازی		-۱	-۲	-۴
			-۳	-۵	-۶
			-۴	-۵	-۷
۲	هویه برقی		-۱	-۲	-۴
			-۳	-۶	-۸
			-۴	-۵	-۹
۳	هویه گازی		-۱	-۲	-۴
			-۳	-۶	-۸
			-۴	-۵	-۹
۴	هویه کوره‌ای		-۱	-۲	-۴
			-۳	-۶	-۸
			-۴	-۵	-۹

**۲ تمیز کاری سطح اتصال:** سطح اتصال را بازبینی نمایید، اگر سطح چرب یا زنگ زده باشد باید با استفاده از یک فلاکس فعال سطح را آغشته نمایید. در غیر این صورت با کمک سنباده زنگزدگی و با کمک پارچه آغشته به الکل، یا اسیدشویی چربی‌ها و اکسیدها را بزدایید.

**۳ کنترل تمیزی نوک هویه:** نوک هویه را با چشم کنترل کنید. اگر اثری از آلودگی (زنگ زدگی، چربی و ...) ملاحظه شد، با مالیدن نوک هویه درون فلاکس فعال و یا کشیدن پارچه آغشته به فلاکس مایع عمل تمیزکاری را انجام دهید.




ب – تمیزکاری هویه

الف – هویه آلود

شکل ۲۰

**۴ گرم کردن هویه:** برای اطمینان از گرمایش کافی هویه، نوک آن را به آلیاز لحیم بچسبانید. در صورت تولید قطرات مذاب، دمای هویه مناسب است. در صورتی که لحیم مذاب دود کند و تیره رنگ شود دما بیش از اندازه است و باید هویه کمی خنک شود.

**۵ مونتاژ قطعات:** در اتصال ورق‌ها برای ثابت نگهداشتن لبه‌های اتصال باید قبل از لحیم‌کاری فواصل مناسبی از قطعه را با ریختن اندکی مذاب لحیم به یکدیگر اتصال داد تا در هنگام اجرای لحیم‌کاری محکم در جای خود بماند (شکل ۲۱).

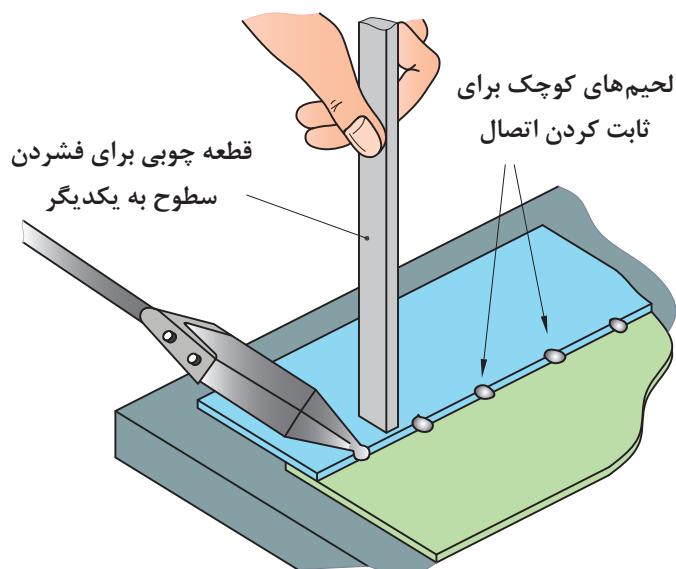

شکل ۲۱ – ثابت کردن اتصال با استفاده از لحیم

**۶ ذوب و جاری کردن آلیاژ لحیم:** شکل ۲۲ نمایی از پرکردن درز اتصال توسط مذاب لحیم را نشان می‌دهد.



شکل ۲۲ – پرکردن درز اتصال به وسیله مذاب لحیم

**۷ تمیز کاری پس از لحیم کاری:** پس از انجام لحیم کاری باید اطمینان حاصل کنید که اثری از فلاکس بر روی سطح اتصال باقی نمانده باشد در غیر این صورت با پارچه تنظیف سطح لحیم را تمیز کنید.

**۸ کنترل نهایی:** پس از تمیز کاری، سطح لحیم را به دقت بازرسی کنید تا از پوشش یکنواخت ماده لحیم اطمینان حاصل شود تا در صورت نیاز جهت ترمیم نقاط معیوب اقدام شود.




شکل ۲۳

## کار کارگاهی

### ۱- لحیم کاری اتصال لب روی هم

شرح فعالیت: دو قطعه ورق با ابعاد  $50 \times 50$  میلی‌متر انتخاب کنید. پس از تمیز کاری قطعات با استفاده از قلم مو یا پنبه فصل مشترک اتصال را به فلاکس آغشته نمایید و قطعات را همانند نقشه ۱ مونتاژ و لحیم نمایید.

نقشه شماره ۱

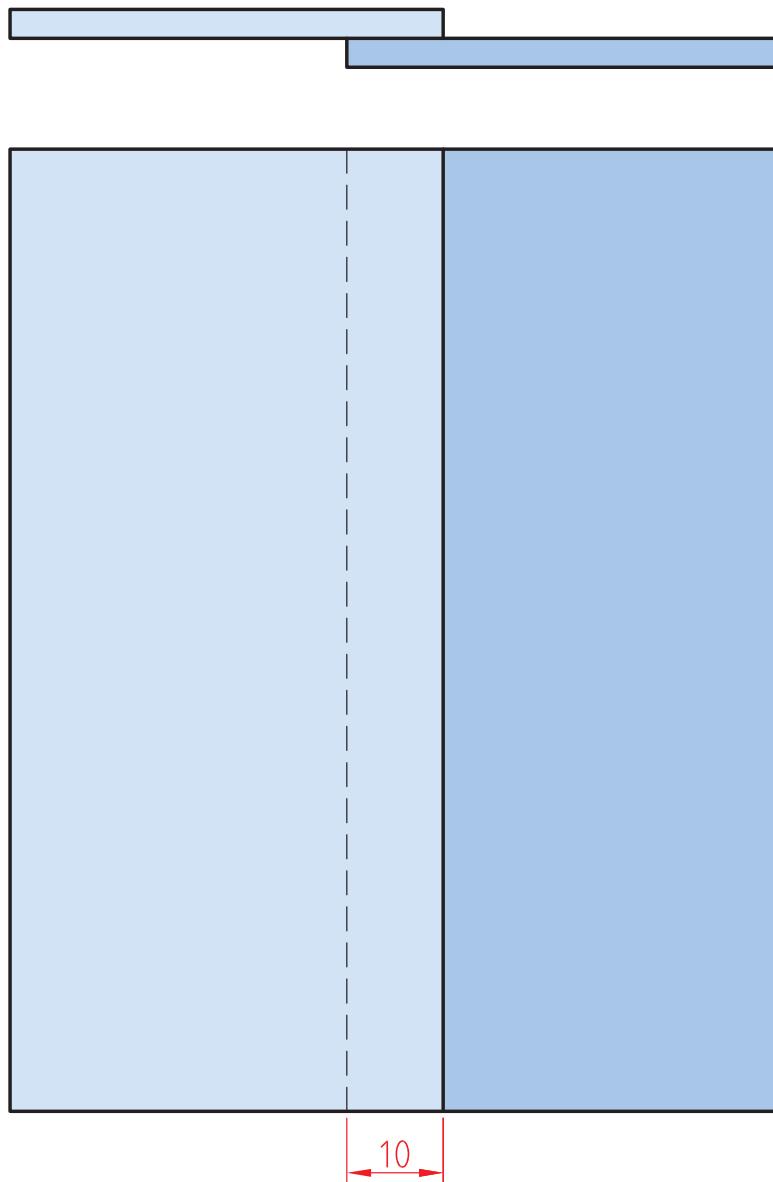

## ابزارهای مورد نیاز




ابزارهای مورد نیاز خود را برای ایجاد نقطه جوش در جدول فهرست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

## ۲- لحیم کاری لوله به فلنچ

شرح فعالیت: با ورق روغنی به ضخامت  $5/0$  لوله‌ای همانند نقشه شماره ۲ بسازید و آن را به ورقی با ابعاد  $120 \times 120 \times 1\text{mm}$  مونتاژ و لحیم کنید.


نقشه شماره ۲

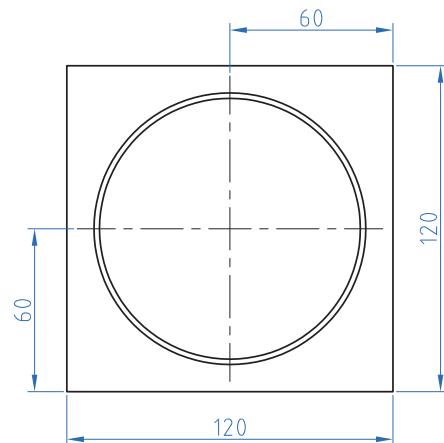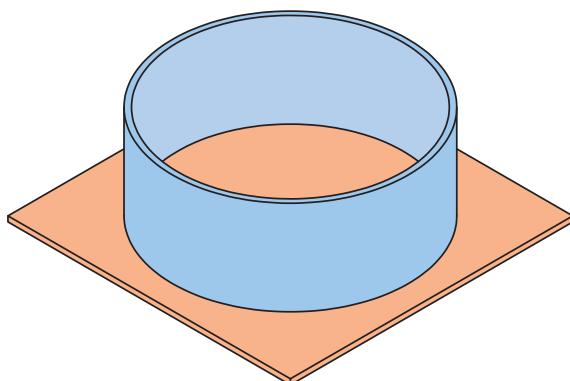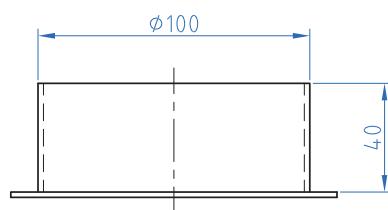

### ۳- لحیم کاری اتصال فرنگی پیچ

شرح فعالیت: با دو ورق روغنی به ابعاد  $120 \times 50 \times 50/5$  یک اتصال فرنگی پیچ را همانند نقشه ۳ آماده سازی و سپس لحیم نمایید.


نقشه شماره ۳

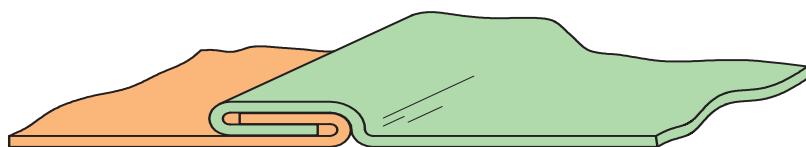

### ۴- لحیم کاری اتصال لوله به لوله

شرح فعالیت: با ورق  $5/5$  دو لوله همانند نقشه شماره ۴ بسازید و پس از مونتاژ کردن، آنها را لحیم نمایید.


نقشه شماره ۴

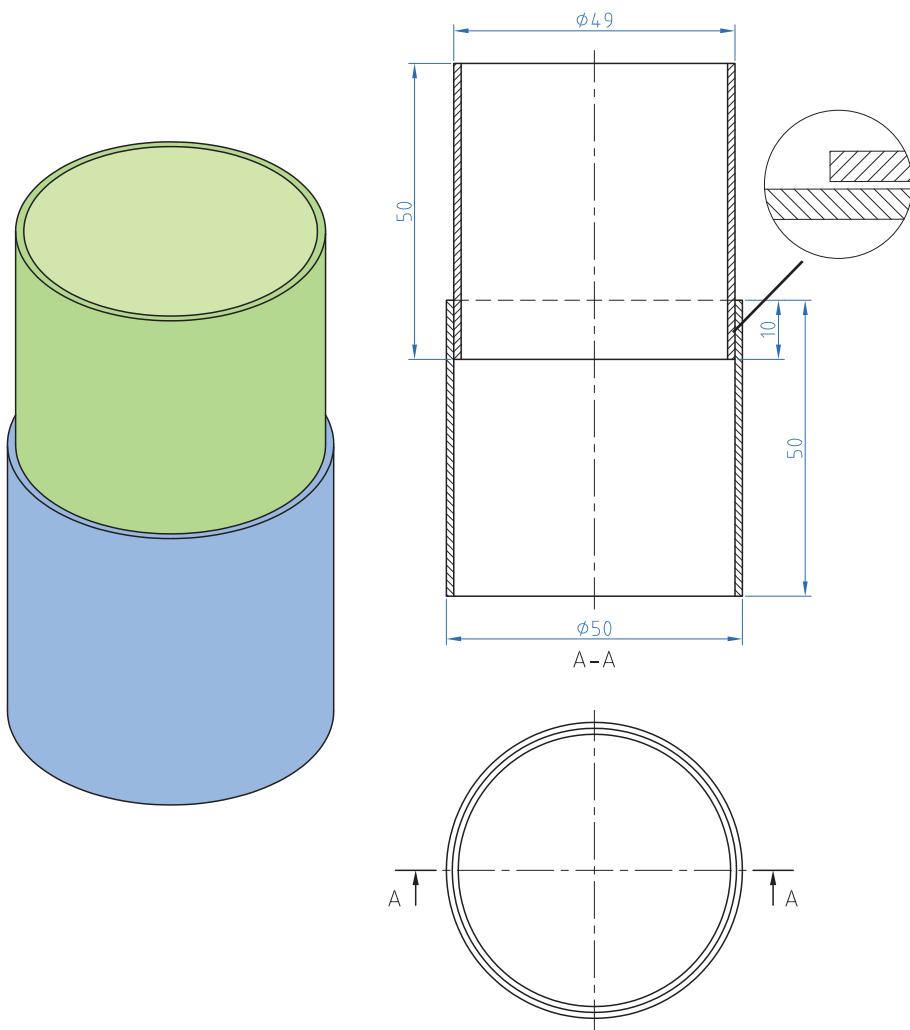

##### ۵- لحیم کاری اتصال سه پری ۵ شکل

شرح فعالیت: دو ورق به ابعاد  $120 \times 25 \times 0.5$  را همانند نقشه شماره ۵ مونتاژ و سپس لحیم نمایید.

نقشه شماره ۵

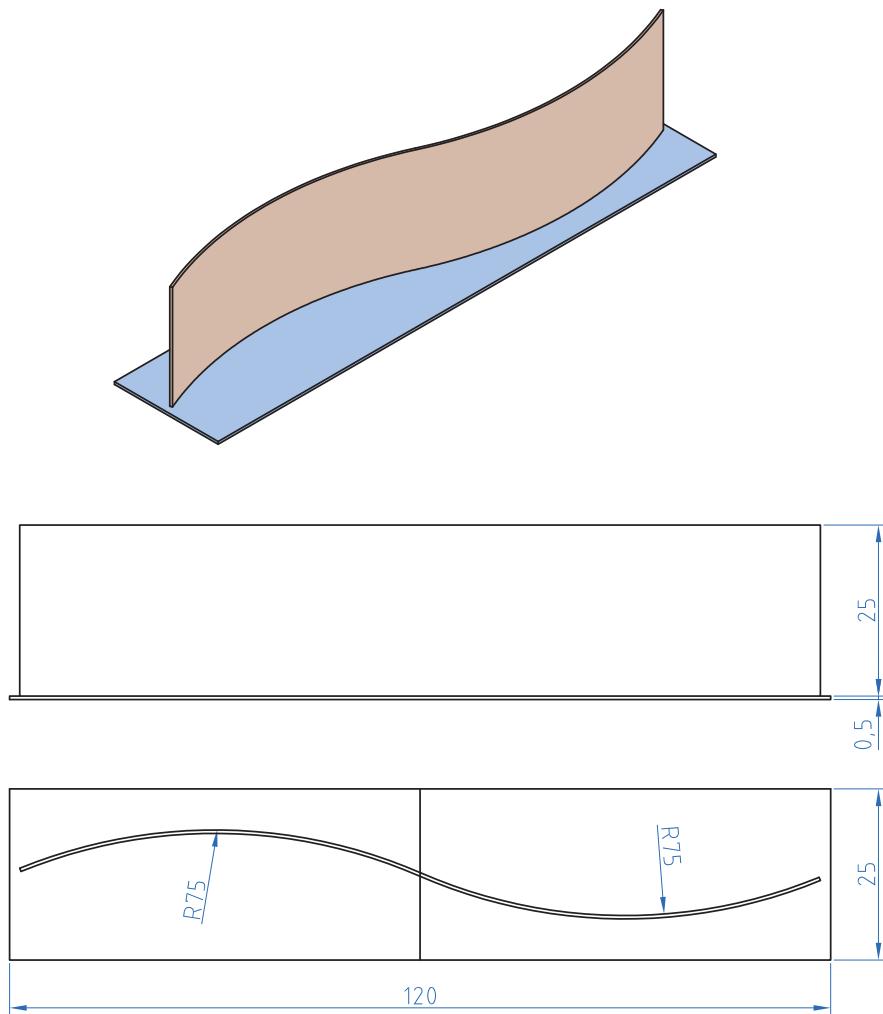

## از رشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	قابل قبول	کارگاه: ورق کاری مواد: ورق فولادی، آلیاژ لحیم، روان ساز	لحیم‌کاری
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	غیر قابل قبول	ابزار: تجهیزات لحیم‌کاری	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	شایستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیست‌محیطی نگرش
معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

**شرح کار:**

- تمیز کاری و آماده سازی تجهیزات
- راه اندازی منابع حرارتی
- لحیم کاری
- تمیز کاری پسماندها و آلودگی ها

**استاندارد عملکرد:**

لحیم کاری نرم قطعات فلزی با کاری تجهیزات مربوطه  
شاخص ها:

- تمیز بودن، انتخاب درست وسائل لحیم کاری
- عملکرد درست منبع حرارتی
- لحیم کاری با پیوستگی کامل مواد لحیم
- قطعه تمیز بدون پسماندهای (اسیدی، روان ساز)

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

شرطیت: کارگاه (محیط کار)، مجهز به تهویه، تجهیزات لحیم کاری، منبع حرارتی، مواد مصرفی (شمش لحیم، روان ساز) حلال های شیمیابی، برس سیمی و برقی، سنگ سمباده، قلم موئی، کاغذ سمباده، نشادر

ابزار و تجهیزات: تجهیزات و منابع حرارتی، وسائل ایمنی

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	آماده سازی مواد	آماده سازی دستگاه	لحیم کاری	تمیز کاری	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱						۲	
۲						۱	
۳						۲	
۴						۱	
۵							
۶							
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:							
مسئولیت پذیری، سطح ۲، اطمینان از کیفیت کار انجام شده، ایمنی در محل کپسول، ایمنی در شیلنگ ها، ایمنی در محیط از نظر تمیز بودن قطعه کار و محیط کار از نظر روغن و غیره، ایمنی در محیط از نظر عوامل آتشزا و انفجاری، ایمنی فرایند.							
میانگین نمرات							
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.							

## فهرست منابع

۱ برنامه درسی رشته صنایع فلزی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای، کاردانش، ۱۳۹۴

- ۲ Timings, Roger. **Fabrication and welding engineering.** Routledge, 2008.
- ۳ Jeffus, Larry. **Welding and Metal Fabrication.** Cengage Learning, 2011.
- ۴ Humpston, Giles, and David M. Jacobson, eds. **Principles of soldering.** ASM international, 2004.



هئرآموزان محترم، هئرجیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه  
به ثانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - گروه درسی مربوط و یا پایام نگار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وب کاه: [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

دفتر تایف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت نموده‌اند.  
استان مازندران:  
آقایان: محمدعلی آقاجانپور، سید خلیل بزرگزاده، علی فلاح، احمد مصطفی‌پور  
شهرستان‌های تهران:  
خانم مهسا جلیلی، آقایان: حسینعلی حق‌سیرت، علی فلاحتی مروست، سعید رفیعی،  
مصطفی‌محمد مژده‌ی، هادی روحی اصفهانی  
استان اصفهان:  
آقایان: رسول جوانی، محمدعلی جوزدانی، هادی شفیعی، محمدرضا قزلباش  
استان قزوین:  
آقایان: علی‌اصغر بابایی، وحید شعبانی، حسین دهقان‌نژاد، محسن آزموده، مهدی صفیعی