

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



ترسیم نقشه‌های اجزاء ماشین

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه

نام استاندارد مهارتی مبنای: نقشه‌کشی صنعتی درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۰۳۲/۱۲/۲/۳

عنوان و نام پدیدآور:	رسانه مهارتی نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه / برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تأثیف: دفترتأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش؛ مؤلف سید ابوالحسن موسوی؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مشخصات نشر:	مشخصات ظاهری: ۱۷۴ ص: مصور (رنگی).
مشخصات ظاهری:	مشخصات ظاهری: ۱۷۴ ص: مصور (رنگی).
فروخت:	شاخه کاردانش
شابک:	978-964-05-2125-0
وضعیت فهرست‌نویسی:	فیبا
زمینه صنعت:	گروه تحصیلی مکانیک
یادداشت:	نام استاندارد مهارتی مبنای: نقشه‌کشی صنعتی درجه ۲: کد استاندارد متولی ۰۳۲/۱۲/۲/۳
موضوع:	ماشین‌آلات - رسم فنی
موضوع:	قطعات ماشین - طراحی
شناسه افزوده:	موسوی، ابوالحسن، ۱۳۲۱-
شناسه افزوده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفترتأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
ردہ بندی کنگره:	۱۳۹۰-۳۸/۲۲۰ TJ
ردہ بندی دیبری:	۳۷۳
شماره کتابشناسی ملی:	۹۶۴۷۴۲۲



**وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

نام کتاب :

بدید آور نده :

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :

شناسه افزوده آماده‌سازی :

نشانی سازمان :

ناشر :

چاپخانه :

سال انتشار و نوبت چاپ :

ترسمی نوشته‌های اجزاء مائین - ۳۱۱۰۹
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
غلامحسن پایگاه، عزیز خوشنی، ابوالحسن موسوی، محمد خواجه‌حسینی، حسن عبدالله‌زاده، حسن امینی،
احمدرضا دوراندیش (اعضای شورای برشمرده برنامه‌ریزی)
سید ابوالحسن موسوی (مؤلف) - عبدالجعید خاکی صدیق (ویراستار فنی) - آرمین بامدادیان (ویراستار ادبی)
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
محبوبه آفاحسینی (مدیر هنری) - سولماز دمندانی (صفحه‌آرا) - محبوبه آفاحسینی (طراح جلد) - سیدعلی
هدایتی (رسام)
تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن : ۰۹۲۶۶، دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌گاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)
تلفن : ۰۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ چهارم ۱۳۹۹

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی
و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی،
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان
تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه‌ها و ذخیره‌های عظیم الهی و به این گل‌های معطر و نوشکفتهٔ جهان اسلام سفارش می‌کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و خودتان را برای یک مبارزهٔ علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید.

امام خمینی «قدس سرُّه»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادها و نظرهای خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی:
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیامنگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پو دمانی

برنامه‌ریزی تألیف «پو دمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پو دمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألیف پو دمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

با روش مذکور یک «پو دمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پو دمان مهارت (M1 و M2 و ...) و هر پو دمان نیز به تعدادی واحد کار (U1 و U2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P1 و P2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پو دمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش

مقدمه مؤلف

نقشه یک پل ارتباطی است بین تفکر، طرح و تولید آنچه که از مغز یک طراح می‌گذرد، این نقشه است که به آن جامه عملی می‌پوشاند.

نقشه کش باید زبان طراحان و مهندسین را بداند و زبان صنعت را نیز بشناسد. تا بتواند مقادیر و انکار مهندسین و طراحان را به سازندگان و تولید کنندگان انتقال دهد. زبان مهندسین و تولید کنندگان نقشه است. بدون نقشه امکان تولید میسر نیست. برای آشنایی درست با این زبان نیاز به داشتن اطلاعات صحیح از قوانین و دستورالعمل‌های آن است.

سازمان جهانی استاندارد ISO، قوانین و دستورالعمل‌هایی را برای زمان واحد نقشه‌کشی تدوین و ارائه نموده است.

کتاب حاضر، نحوه ترسیم اجزاء ماشین طبق استاندارد جهانی ISO و استاندارد صنعتی DIN مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. تولید هر محصول بستگی به اطلاعات دقیق از اجزاء ماشین دارد. در این کتاب تنها فرآگیران عزیز با مشخصات دقیق اجزاء ماشین و نحوه ترسیم هر یک از آنها به خوبی آشنا می‌شوید.

دقت در ترسیم و به کارگیری درست استانداردها در نقشه از وظائف مهم یک نقشه کش است. فراموش نکنید وظیفه مهمی بر عهده شماست. یک نقشه کش باید دقیق، وظیفه شناس و با انصباط باشد. یک نقشه کش با انصباط می‌تواند نظم و دقت در ترسیم را به خوبی رعایت کند. کتاب حاضر فقط یک راهنمای است. وظیفه مشکل و مهم امر آموزش به عهده شما همکاران گرامی است. فرآگیران باید ابتدا با مفاهیم اجزاء ماشین به خوبی آشنا شوند، استفاده درست از جدول را یاد بگیرند. سپس شروع به ترسیم نمایید. سعی کنید از ابتدا نقشه‌ها را طبق استاندارد ترسیم نمائید. از علامت‌ها در جای مناسب استفاده کنید.

نقشه درست و استاندارد می‌تواند تحولی در امر تولید ایجاد کند.

مؤلف

توصیه‌هایی به هنرجویان

الف) توصیه‌های کلی

۱. پیش از ورود به کارگاه دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید.
۲. روپوش مخصوص کارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
۳. کفشهایتان را تمیز کنید. اگر از کفش مخصوص کارگاه استفاده می‌کنید آن را نیز تمیز نگهدارید.
۴. در شروع کار میز نقشه‌کشی را کاملاً تمیز کنید.
۵. وسایلی از قبیل گونیا، خطکش تی، و مانند آن باید کاملاً تمیز باشند هر زمان‌که لازم شد آن‌ها را به روش مناسب تمیز کنید.
۶. برس موبی برای پاک کردن نقشه پس از پاک کردن با پاک‌کن در اختیار داشته باشید هر از چندگاهی برس را بشویید تا تمیز باشد.
۷. کاغذ را با نوارچسب روی میز بچسبانید و قیچی کوچکی برای بریدن نوارچسب در اختیار داشته باشید.
۸. هنگام کار باید دستان خشک باشد، هرگاه دستان عرق کرد آن را با دستمال خشک کنید و یک برگ سفید اضافی زیر دستان بگذارید تا نقشه کثیف نشود.
۹. هر خطی را فقط با یک حرکت در جهت توصیه شده بکشید.
۱۰. پس از کشیدن هر خط نقشه را با برس تمیز کنید.
۱۱. پس از اتمام کار میز را به حالت اولیه برگردانید، چسب‌ها را جدا کنید و در سطل زباله بریزید، و میز را تمیز کنید.
۱۲. همه ابزار و وسایل نقشه‌کشی را سر جای خود و به صورت مرتب قرار دهید.
۱۳. نقشه‌ها و ابزارها را در برابر عوامل فیزیکی مانند گرما و نور بیش از حد، حفاظت کنید.
۱۴. اگر ناگزیر به استفاده از عینک طبی هستید، حتماً با عینک کار کنید.
۱۵. برای حمل و نقل ابزار از کیف مخصوص استفاده کنید.
۱۶. برای خرید ابزار و وسایل و برای اطمینان از کارایی آن‌ها با افراد متخصص به ویژه هنرآموز محترم مشورت کنید.

ب) توصیه‌های آموزشی

۱. ورود و خروج به کلاس یا کارگاه آموزشی با اجازه‌ی هنرآموز محترم باشد.
۲. پس از بهانجام رساندن هر دستورکار آن را برای تأیید و ارزشیابی در اختیار هنرآموز محترم قرار دهید.
۳. در حل تمرین‌ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشارکت با هم‌کلاسی‌ها نیز مؤثر است.
۴. در صورت غیبت در یک جلسه مطالب و تمرین‌های آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.
۵. همه‌ی نقشه‌هایی که در طول دوره ترسیم می‌کنید در محل مناسبی بایگانی کنید تا بتوانید بعدها آسان به آن‌ها مراجعه کنید.
۶. تمرین‌ها را، بی‌آنکه خود را تحت فشاری روانی قرار دهید، بکوشید تا آنجا که می‌توانید حل کنید و لی‌حتماً نواقص و اشکالات آن را بعداً به کمک هنرآموز محترم برطرف کنید.

فهرست

صفحه

عنوان

۱

واحد کار اول: ترسیم نقشه‌های اجزاء ماشین

۲

توانایی روش ترسیم انواع پیچ‌ها و مهره‌ها

۲۹

توانایی روش ترسیم انواع چرخ‌دنده‌ها

۵۱

توانایی روش ترسیم انواع فنرها

۷۱

توانایی روش ترسیم انواع یاتاقان‌ها

۸۹

توانایی ترسیم انواع کاسه‌نمدها

۱۰۱

توانایی روش ترسیم سوراخ‌های متهم‌رغک

۱۱۱

نحوه‌ی نمایش استانداردها و علائم جوشکاری و پرچ‌کاری

۱۳۰

توانایی ترسیم انواع میخ‌پرچ

۱۴۲

توانایی ترسیم انواع ضامن‌ها

۱۵۱

توانایی ترسیم انواع پین‌ها، خارها و گره‌ها

اجزاء ماشین

به قطعاتی از ماشین گفته می شود که بنابر وظیفه و کار خود دارای مشکل خاص و معین بوده و می تواند ثابت یا متحرک باشد.

اجزاء ماشین به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

۱) اجزاء عمومی ماشین

۲) اجزاء خصوصی ماشین

اجزاء عمومی ماشین

قطعات استاندارد شده‌ای هستند که خود به دو دسته عمده زیر تقسیم می شوند:

► اجزاء انتقال دهنده:

اجزایی از ماشین هستند که برای انتقال حرکت از آنها استفاده می شود. مانند پیچ و مهره‌های چرخدنده‌ها و غیره.

► اجزاء اتصال دهنده:

به اجزایی از ماشین گفته می شود که برای اتصال بین دو یا چند قطعه به کار می روند. مانند پیچ و مهره‌های اتصالی، جوش‌ها، پرج‌ها، فنرها، خارها و غیره

اجزاء خصوصی ماشین

با توجه به نوع ماشین به صورتی خاص طراحی می شوند. مانند سوپاپ، میل لنگ، پیستون، شاتون و غیره.

اصولاً اجزاء عمومی ماشین در صنعت به عنوان اجزاء استاندارد یا اجزاء ماشین گفته می شود که بر اساس استانداردهای جهانی دسته بندی شده و ساخته می شوند.

طراحان و مهندسان محصولات صنعتی خود را بر اساس این استانداردها طراحی و تولید می کنند. بنابراین وظیفه هر نقشه‌کش است که با کاربرد اجزاء ماشین آشنا بوده و به درستی آنها را ترسیم کند. در این کتاب شما با کاربرد و نحوه ترسیم اجزاء ماشین به خوبی آشنا خواهید شد.

واحد کار اول: ترسیم نقشه‌های اجزاء ماشین

◀ هدف کلی: کسب مهارت در ترسیم نقشه‌های اجزاء ماشین

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۱۶	۱۲	۴	ترسیم انواع پیچ و مهره
۱۶	۱۲	۴	ترسیم انواع چرخ دنده‌ها
۶	۴	۲	ترسیم انواع فنرها
۷	۴/۳۰	۲/۳۰	یاتاقان
۳/۳۰	۲/۳۰	۱	کاسه نمد
۳	۲	۱	مته مرغک
۶/۳۰	۴	۲/۳۰	علائم جوشکاری
۴	۳	۱	پرچ کاری
۳/۳۰	۲/۳۰	۱	ضامن ها
۶/۳۰	۵	۱/۳۰	پین خار گوه
۷۲	۵۱/۳۰	۲۰/۳۰	جمع


توانایی روش ترسیم انواع پیچ‌ها و مهره‌ها

◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- پیچ و مهره را توضیح دهد.
- اجزاء پیچ و مهره را نام ببرد.
- کاربرد پیچ و مهره را بیان کند.
- تقسیم‌بندی پیچ‌ها را معرفی کند.
- انواع پیچ‌ها را از نظر سرپیچ و ته‌پیچ دسته‌بندی کند.
- انواع مهره‌ها را دسته‌بندی کند.
- انواع پیچ و مهره را در حالت برش و بدون برش ترسیم کند.

ساعت‌آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۶	۱۲	۴

پیش آزمون

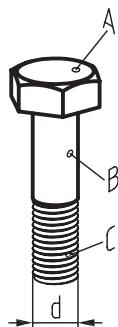

۱. در چه موقعي از پیچ و مهره استفاده می شود؟

۲. اجزاء مشخص شده پیچ شکل مقابل را نام ببريد.


=A

=B

=C

=D

۳. نام پیچ های شکل زیر را طبق شماره های مشخص شده، بنویسید.

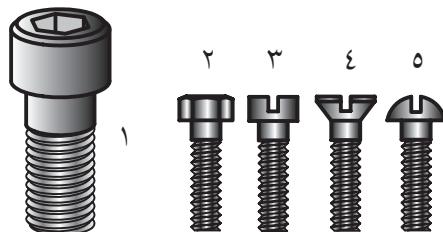

.۱

.۲

.۳

.۴


.۵

۶




.۶

۴. نام قطعه شکل رو به رو چيست؟

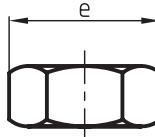


۵. مفهوم علامت e در شکل مقابل چيست؟

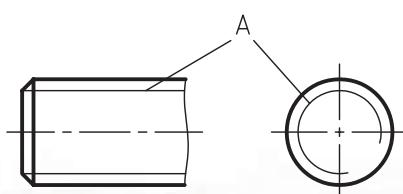

۶. آیا پیچ و مهره را می توان در برش رسم کرد؟

۷. نام خط های نازک شکل رو به رو که با حرف A مشخص شده را نام ببريد.


۸. قطعه شکل رو به رو که در حالت برش رسم شده چه نام دارد؟

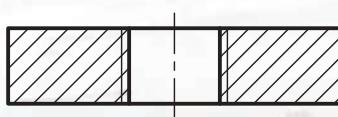

۲. تعریف مهره

چنان‌چه سطح یک استوانه داخلی، به کمک ابزاری به نام قلاویز دندانه ایجاد شود، مهره نامیده می‌شود. در شکل مراحل ساخت یک مهره را مشاهده می‌کنید.

۱. مته
 ۲. قطعه آماده سوراخ کاری
 ۳. قطعه سوراخ شده
 ۴. قلاویز
 ۵. قطعه با سوراخ قلاویز کاری شده یا سوراخ دنده شده
 (مهره)
 ۶. نمایش دنده مهره در نقشه

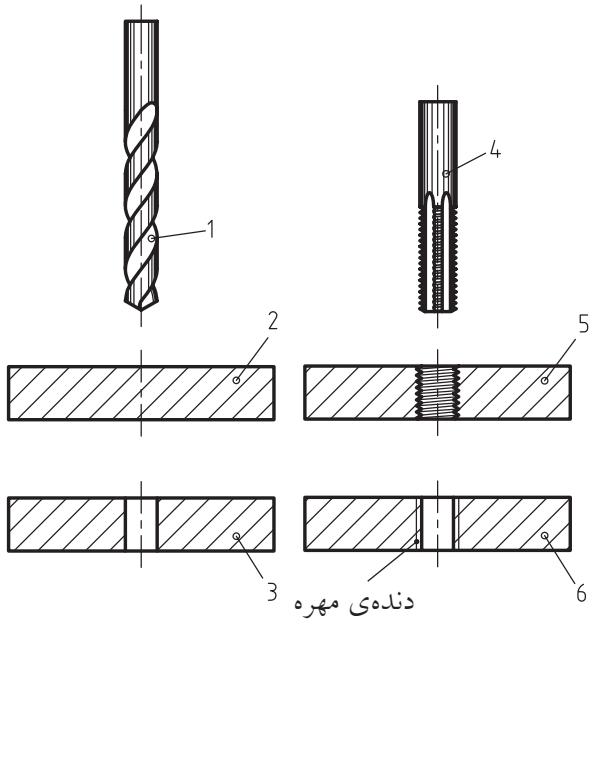


۱. سوراخ دنده شده، در اصطلاح سوراخ مهره شده (مهره) نیز گفته می‌شود.

پیچ و مهرہ

پیچ‌ها و مهره‌ها از اجزاء استاندارد ماشین، و جزء وسایل اتصال موقت هستند.


۱. تعریف پیچ

هرگاه روی میله‌ای، مطابق شکل روبرو دنده‌ای ایجاد شود، به آن پیچ گفته می‌شود. به عبارتی اگر شیاری تحت زاویه α روی سطح یک استوانه خارجی (میله) ایجاد شود، پیچ نامیده می‌شود.

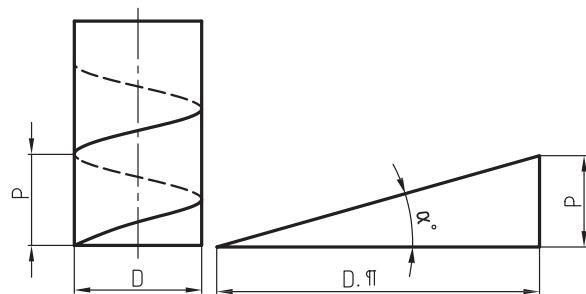

عمل ایجاد دنده در پیچ به وسیله ابزاری به نام حدیده انجام می‌گیرد.

- | | |
|----|------------------------------|
| ۱. | میله |
| ۲. | حدیده |
| ۳. | دنده پیچ پس از حدیده شدن |
| ۴. | نمایش دنده پیچ (پیچ) در نقشه |

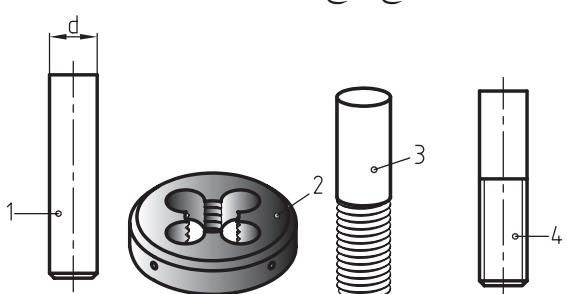

۴. معرفی انواع پیچ از نظر کاربرد

پیچ‌ها با توجه به شکل پروفیل دندنهای که در دو سیستم متريک و اينجي ساخته می‌شوند، از نظر کاربرد به دو دسته عمده تقسيم می‌شوند.

◀ پیچ‌های اتصالی

پیچ‌هایی هستند که برای اتصال، یا بستن بین دو یا چند قطعه نسبت به هم به کار می‌روند.

زاویه بین دو دندانه اين گونه از پیچ‌ها در سیستم متريک برابر 60° درجه و در سیستم اينچی برابر 55° ساخته می‌شوند.

◀ پیچ‌های انتقال حرکت

زاویه بین دندانه‌های اين گونه از پیچ‌ها 30° درجه بوده و شکل پروفیل دندنهای به گونه‌ای است که برای انتقال حرکت مورد استفاده قرار می‌گيرند.

۳. معرفی اجزاء مختلف دنده پیچ و مهره

اجزاء و مشخصات دندنهای يك پیچ یا مهره عبارت اند از:

d = قطر خارجی پیچ یا قطر داخلی مهره

d_1 = قطر داخلی پیچ یا قطر خارجی مهره


h = ارتفاع واقعی دندانه

P = گام دنده پیچ و یا مهره


α° = زاویه بین دو دندانه بر حسب درجه

L = طول قسمت دنده شده پیچ و مهره

L_1 = طول قسمت انتهایی یا دندنه‌نشده سوراخ مهره:





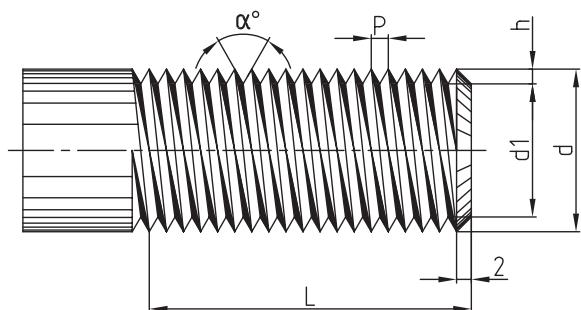


پیچ

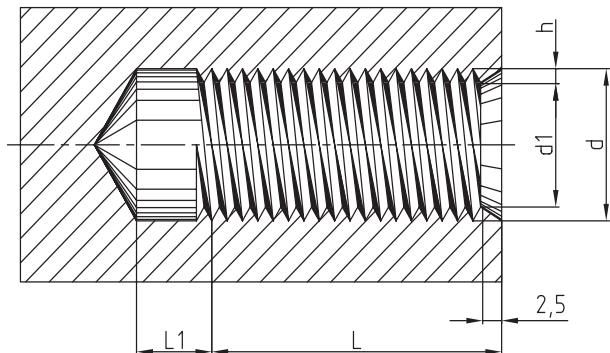

مهره

در جدول زیر انواع مختلف پروفیل دندانه‌ها، زاویه بین دندانه‌ها، علامت اختصاری و بعضی از علائم مشخصه آن‌ها طبق استاندارد ایزو ISO و دین DIN را مشاهده می‌کنید.

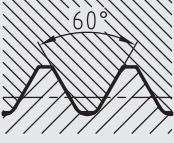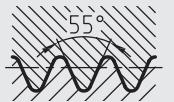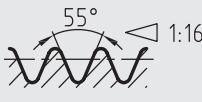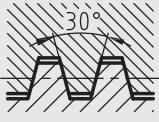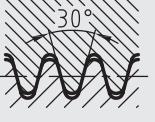نوع پیچ	پروفیل دنده	علامت مشخصه	کاربرد
دنده متریک ISO			ساعت، صنایع دقیق
دنده متریک با لقی زیاد		M	عمومی (رزوه معمولی)
رزوه داخلی متریکی استوانه‌ای			عمومی (رزوه معمولی)
رزوه خارجی متریکی مخروطی			رزوه داخلی برای پیچ‌های بست و روغن‌خورها
رزوه لوله، استوانه‌ای		G	رزوه لوله، بدون آب‌بندی
رزوه لوله، استوانه‌ای (رزوه داخلی)		Rp	رزوه لوله با آب‌بندی، برای لوله‌های فیتنگ و ماسوره‌ها
رزوه لوله، مخروطی (رزوه خارجی)		R	
رزوه ذوزنقه‌ای متریک ISO		Tr	عمومی، به عنوان رزوه انتقال حرکت
رزوه دنده اره‌ای		S	عمومی، به عنوان رزوه انتقال حرکت
رزوه دندنه گرد		Rd	عمومی رزوه دندنه گرد با فاصله انتقال زیاد

1- International system for organization

2- Deutsch Institut für Normung

نمایش دنده پیچ در نقشه

امروزه در نقشه‌های صنعتی رسم دندانه‌های پیچ و مهره به صورت واقعی مرسوم نیست، بلکه دندنهای را با یک خط پرنازک و انتهای دنده را با خط ضخیم مشخص می‌کنند. خط دنده در نمای سر به صورت $\frac{3}{4}$ دایره رسم می‌شود.


شکل زیر نحوه ترسیم دندنهای مهره را معرفی می‌کند.

A =خط دنده

B =قطر سوراخی که به وسیله متنه ایجاد شده است.


L =طول سوراخ

b =طول دنده در مهره

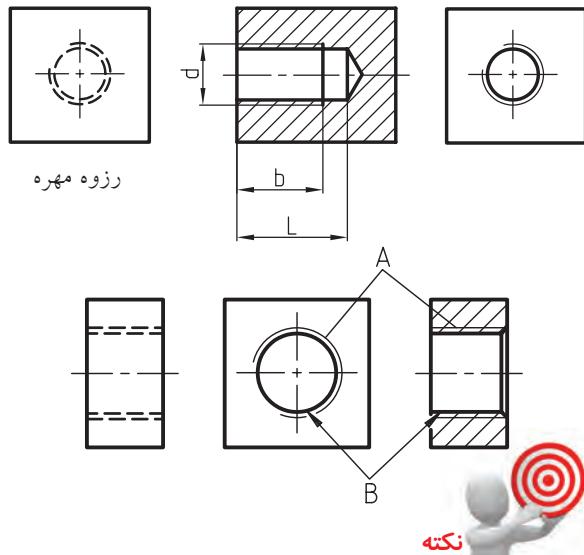


خط $\frac{3}{4}$ دایره در نمای سر مهره در بیرون سوراخ دایره و در پیچ‌ها در درون دایره رسم می‌شوند.

سوراخ مهره ممکن است راه بدر یا بن‌بست باشد. چنان‌چه سوراخ مهره بن‌بست باشد، در این صورت زاویه رأس متنه با زاویه 30° مطابق شکل ترسیم می‌شود.

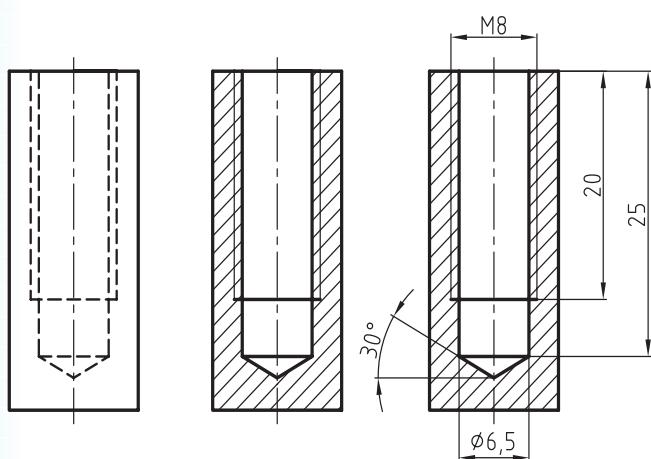

رسم $\frac{3}{4}$ دایره می‌تواند در حالات مختلف مطابق شکل زیر نشان داده شود.

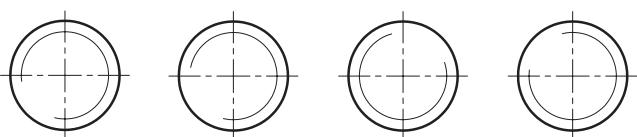

نمایش دنده مهره (سوراخ مهره شده) در نقشه:

نمایش دنده در مهره‌های برش‌خورده همانند دنده پیچ‌ها با خط نازک در مهره‌های بدون برش با خط‌چین نمایش داده می‌شود.

خط دنده در نمای سر نیز به صورت $\frac{3}{4}$ دایره با خط نازک رسم می‌شود.




۵. تقسیم‌بندی پیچ‌ها

پیچ‌ها از نظر گام، تعداد راه، جهت گردش و سطح پیچ نیز دسته‌بندی شده‌اند.

گام پیچ

پیچ‌ها از نظر گام به انواع مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. مانند گام در پیچ‌های دنده متريک (ميلى متري) يا گام در پیچ‌های دنده اينچي و مدولي.

◀ **گام در پیچ‌های دنده معمولی (ميلى متري):** فاصله بين دو برآمدگي متواли را گام گويند.

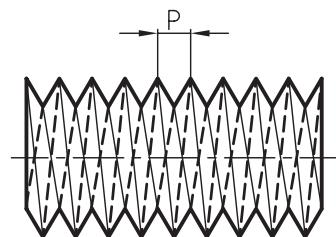


◀ **گام در پیچ‌های اينچي:** تعداد دنده در اينچ را گام گويند.

گام پیچ‌های دنده متريک در چهار ردیف ظریف (f) متوسط يا معمولی (m) درشت (g) و خيلي درشت (sg) ساخته می‌شوند.


معمولًاً اندازه گام دنده ظریف، درشت و خيلي درشت روی نقشه نوشته می‌شود.
چنان‌چه اندازه گام روی نقشه نوشته نشده باشد، سازنده باید اندازه گام را از روی جدول گام پیچ‌ها استخراج کند.

برای هر يك از پیچ‌های دنده ظریف، متوسط، درشت و خيلي درشت، جدول‌های استانداردي موجود است. جدول زير که نمونه‌اي از اين جدول‌هاست، به عنوان جدول پیچ دنده درشت شناخته می‌شود و شما می‌توانيد با داشتن قطر خارجي پیچ موردنظر، اطلاعات لازم در مورد پیچ و مهره دنده درشت را از اين جدول استخراج کنيد.

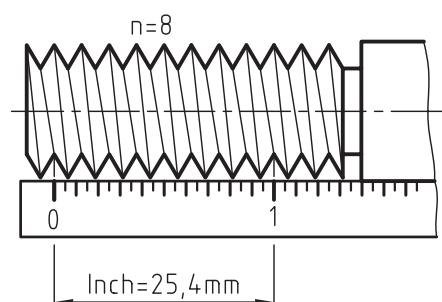

◀ **گام در پیچ‌های دنده مدولي:** پیچ‌های مدولي يعني پیچ‌ي که گام آن مضربی از عدد ($\frac{3}{14}$) است، مانند پیچ حلزونی

دندنه پیچ متربک (دندانه درشت)

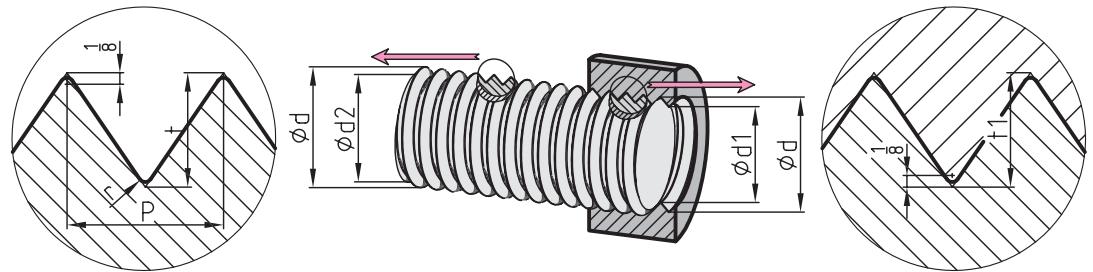


$$t = 0,8660 \cdot P \quad t_1 = 0,6495 \cdot P \quad r = 0,1082 \cdot P = \frac{1}{8}$$


پیچ و مهره			مهره				واشر			
قطر پیچ 	قطر داخلی 	قطر مقطع 	سطح مقطع 	گام 	ارتفاع سرپیچ 	ارتفاع مهره 	آچار خور 	اندازه گوش مهره تا گوش مهره 	قطر خارجی واشر 	ضمانت واشر
d	d ₁	mm ²	P	k	m	s w	e	d ₁	t	
1	0,676	0,36	0,25	—	—	—	—	—	—	
1,2	0,876	0,6	0,25	—	—	—	—	—	—	
1,4	1,010	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	
1,7	1,246	1,22	0,35	1,2	1,4	3,5	4	4,5	0,3	
2	1,480	1,72	0,4	1,4	1,6	4	4,6	5,5	0,3	
2,3	1,780	2,49	0,4	1,6	1,8	4,5	5,2	6	0,5	
2,6	2,016	3,19	0,45	1,8	2	5	5,8	7	0,5	
3	2,350	4,34	0,5	2	2,4	5,5	6,4	7	0,5	
3,5	2,720	5,81	0,6	2,4	2,8	6	6,9	8	0,5	
4	3,090	7,50	0,7	2,8	3,2	7	8,1	9	0,8	
5	3,96	12,3	0,8	3,5	4	9	10,4	11	1	
6	4,70	17,3	1	4,5	5	10	11,5	12	1,5	
8	6,376	31,9	1,25	5,5	6,5	14	16,2	17	2	
10	8,052	50,9	1,5	7	8	17	19,6	21	2,5	
12	9,726	74,3	1,75	8	9,5	19	21,9	24	3	
14	11,402	102	2	9	11	22	25,4	28	3	
16	13,402	141	2	10,5	13	24	27,7	30	3	
18	14,752	171	2,5	12	15	27	31,2	34	4	
20	16,752	220	2,5	13	16	30	34,6	36	4	
22	18,752	276	2,5	14	17	32	36,9	40	4	
24	20,102	317	3	15	18	36	41,6	44	4	
27	23,102	419	3	17	20	41	47,3	50	5	
30	25,454	509	3,5	19	22	46	53,1	56	5	
33	28,454	636	3,5	21	25	50	57,7	60	5	
36	30,804	745	4	23	28	55	63,5	68	6	
39	33,804	897	4	25	30	60	69,3	72	6	
42	36,154	1027	4,5	26	32	65	75,0	78	7	
48	39,154	1204	4,5	28	35	70	80,8	85	7	
52	41,504	1353	5	30	38	75	86,5	92	8	
	45,504	1626	5	32	40	80	92,4	98	8	

تعداد راه پیچ

پیچ‌ها از نظر راه نیز دسته‌بندی شده‌اند. مانند پیچ‌های یکراهه، دوراهه (دو نخه) و غیره.

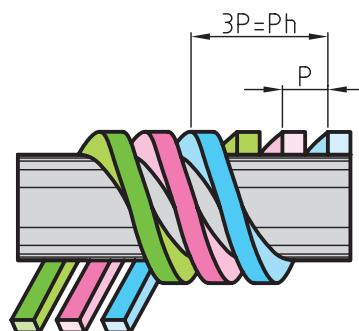

شکل فوق مفهوم تعداد راه در یک پیچ، و برای مثال یک پیچ سه‌راهه را نشان می‌دهد.

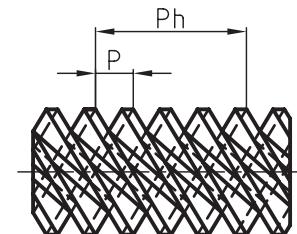

اصولاً در پیچ‌ها دو نوع گام وجود دارد. گام حقيقی و گام ظاهری. رابطه بین گام حقيقی و گام ظاهری برابر است با:

$$Ph = P \times g$$

$$\text{گام حقيقی} = Ph$$

$$\text{گام ظاهری} = P$$

$$g = \text{تعداد راه}$$

در پیچ‌های یکراهه گام حقيقی یا ظاهری برابر است با:


$$g = 1 \implies Ph = P$$

۱. نخ پیچ اصطلاح درستی نیست ولی در بین بعضی از صنعت‌گران این اصطلاح متداول است.

علائم و مشخصات پیچ و مهره روی نقشه


برای ساخت پیچ و مهره به اطلاعاتی مانند: نوع پروفیل دندانه، قطر خارجی، گام و در صورت لزوم مشخصات دیگر پیچ روی نقشه نیاز داریم. برای آشنایی با نحوه قرار دادن این علائم روی نقشه به مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال ۱: یک پیچ دنده میلی‌متری رسم کنید که قطر خارجی آن برابر ۱۶ میلی‌متر، گام $1/5$ میلی‌متر و طول قسمت دنده شده آن ۲۵ میلی‌متر باشد. شکل زیر نحوه ترسیم پیچ و مشخصات آن را نشان می‌دهد.

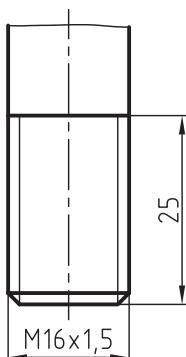

علامت پیچ دنده‌متريک	$M =$
زاويه بين دو دندانه	$\alpha = 60^\circ$
قطر خارجي پيچ	$d = 16$
گام پيچ	$P = 1/5$

مثال ۲: پیچ دنده ذوزنقه‌ای رسم کنید که قطر خارجی آن برابر ۲۴، گام حقيقی ۳، تعداد راه ۱ و طول قسمت دنده شده آن ۲۵ میلی‌متر باشد. در شکل زیر چگونگی ترسیم پیچ و مشخصات آن دیده می‌شود.

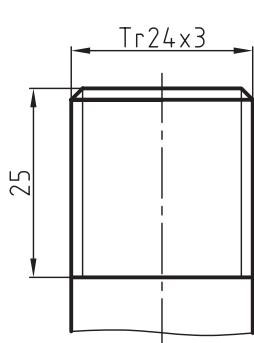

پیچ دنده ذوزنقه‌ای	$Tr =$
زاويه بين دو دندانه	$\alpha = 30^\circ$
قطر خارجي پيچ	$d = 24$
گام حقيقی	$Ph = p = 3$
تعداد راه	$g = 1$
طول قسمت دنده شده	$b = 25$

به مثالهای دیگری از علائم و مشخصات دنده پیچها روی نقشه توجه کنید.

۱. روی نقشه‌ای علامت $Tr\ 48 \times 6P3 - LH$ قرار دارد.

مفهوم این علائم به شرح زیر است.

$Tr =$ پیچ دنده ذوزنقه‌ای

$d=28$ قطر خارجی

$Ph = 6$ گام

$P = 3$ گام ظاهري



$LH = 1$ چپ گرد

توجه: همیشه گام ظاهري در کنار گام حقيقى نوشته می‌شود.

$$g = \frac{Ph}{P} = \frac{6}{3} = 2$$

۲. به نحوه نمایش پیچ دنده گرد به قطر به قطر به 36 ، گام حقيقى 6 ، دو راهه، چپ گرد روی نقشه توجه کنید.

$$P = \frac{Ph}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

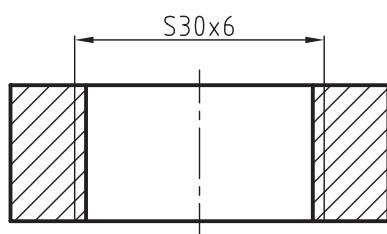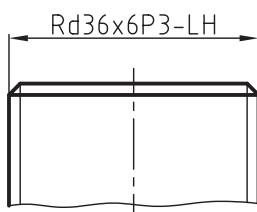

مثال ۳: یک مهره دنده‌متريک به قطر 16 و به گام 105 در حالت برش رسم کنيد، به طوری که طول سوراخ 24 و طول قسمت دنده شده آن 18 ملي‌متر باشد.

$M =$ پیچ دنده‌متريک


$\alpha = 60^\circ$ زاويه بين دو دندانه

$d = 16$ قطر خارجي پيچ

$P = 105$ گام پيچ

$b = 18$ طول قسمت دنده شده


$L = 22$ طول سوراخ

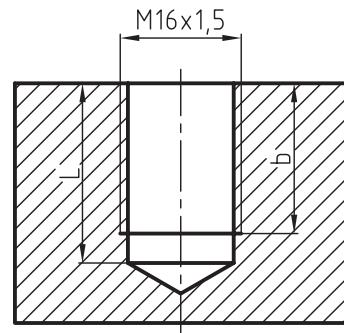


جهت گردش پیچ‌ها

پیچ‌ها از نظر گردش به دو دسته پیچ‌های چپ گرد (LH) و راست گرد (RH) تقسیم می‌شوند.


در شکل زیر یک پیچ چپ گرد و یک پیچ راست گرد و چگونگی روش ترسیم آن‌ها دیده می‌شود.

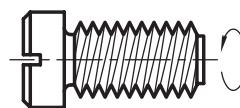

چپ گرد

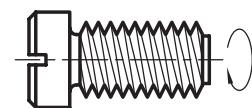


راست گرد

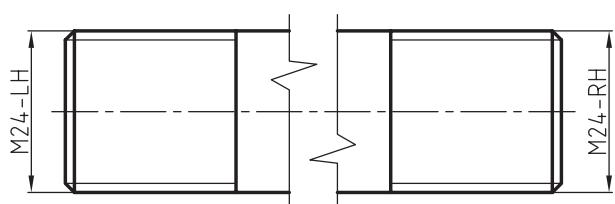

نحوه ترسیم مهره‌های شش‌گوش

در شکل زیر شما با یک مهره شش‌گوش و اجزای آن


آشنا می‌شوید.

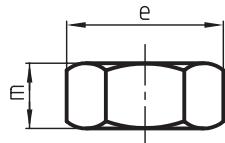

e = اندازه گوش تا گوش مهره

sw = آچارخور

m = ارتفاع مهره

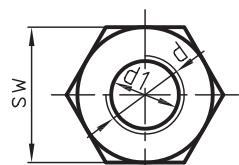


d = قطر داخلی مهره که با قطر خارجی پیچ برابر است.

d_1 = قطر خارجی مهره که با قطر داخلی پیچ برابر است.


◀ برای رسم مهره شش‌گوش به ترتیب زیر عمل کنید.

۱. دایره‌ای به شعاع SW^1 (آچار خود) با خط پر نازک رسم نمایید. دایره‌ی مذکور در اثر ایجاد پخ به وجود می‌آید.

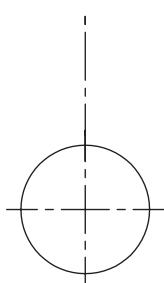

۲. به وسیله گونیای $30^\circ \times 60^\circ$ یک شش ضلعی مطابق

شكل رسم کنید، به طوری که بر منحنی پخ مماس باشد.

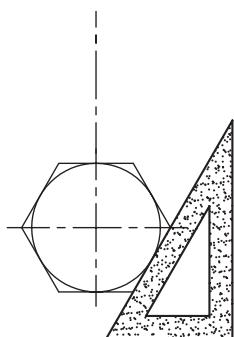

۳. SW^1 را در سرپیچ‌ها و مهرها آچار خور می‌نامند که در بعضی از

نقشه‌ها با حرف S نشان می‌دهند.

۴. یک مهره دندنه اره‌ای به قطر 30° گام ۶ میلی‌متر را

ترسیم و آن را اندازه‌گذاری کنید.

۵. شکل زیر نحوه ترسیم پیچ دنده لوله‌ای با اندازه اسمی

$6, 3/4$ دندنه در اینچ را نشان می‌دهد.

علامت پیچ دنده اینچی داخلی لوله قطر

گام = تعداد ۶ دندنه در اینچ






پیچ‌های مخروطی

برای باز و بسته کردن سریع با درگیری زیاد و همچنین

آب‌بندی کردن از پیچ‌های مخروطی استفاده می‌شود.







در شکل زیر نحوه ترسیم پیچ و مهره دندنه مخروطی را مشاهده می‌کنید. چگونگی ترسیم دندنه پیچ و مهره مخروطی همانند پیچ‌های استوانه‌ای است، با این تفاوت که در نمای سر فقط $3/4$ دایره از قطر بزرگ یا کوچک

دایره رسم می‌شوند.

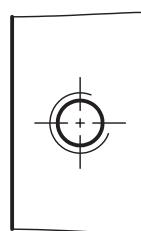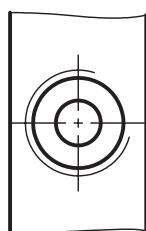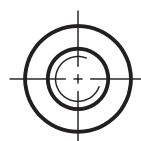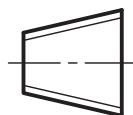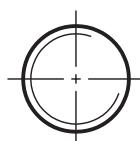

مهره‌ها استخراج کرد. اندازه‌های e و sw پیچ و مهره با هم برابرند.

۳. تصویر زیر و نیم رخ را با استفاده از ارتفاع مهره (m) رسم نمائید، سپس به کمک تصویر کلی آن را کامل کنید.

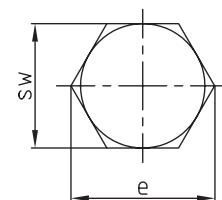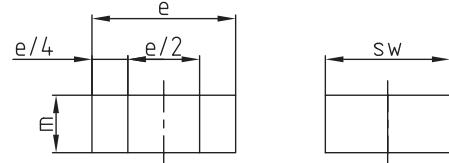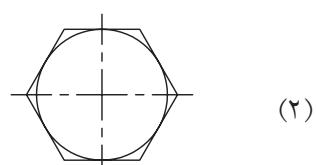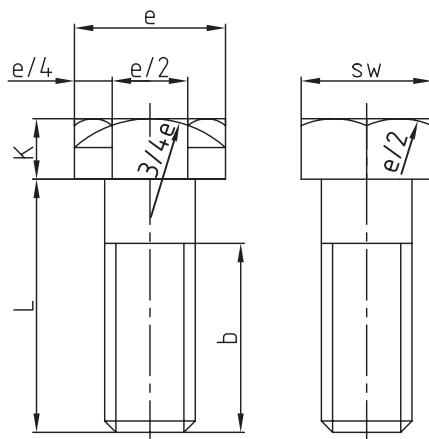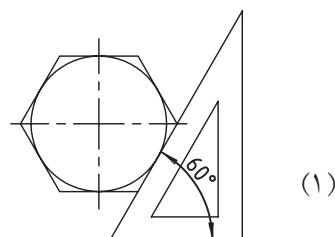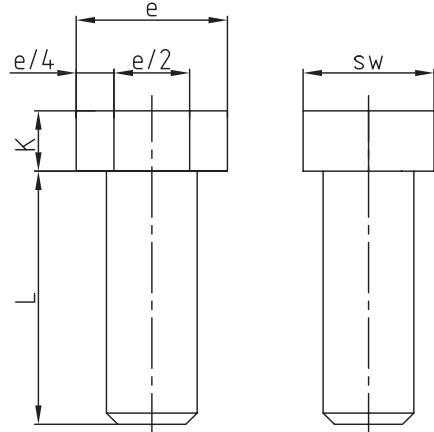

با معلوم بودن مقدار sw که از جدول پیچ‌ها به دست می‌آید، می‌توان مقدار e را از رابطه زیر تعیین کرد و بالعکس:


$$sw = \frac{\sqrt{3}}{2} e \quad e = 0.866 sw$$

مقدار m (ارتفاع مهره) را می‌توان از جدول پیچ‌ها تعیین کرد.

نحوه ترسیم پیچ سرشش گوش

برای ترسیم نقشه یک پیچ سرشش گوش (شش ضلعی)، داشتن سه اندازه مهم قطر خارجی پیچ (d) طول میله پیچ (L) و طول دندانه (b) الزامی است. با معلوم بودن قطر خارجی پیچ، مقدار k (ارتفاع سر پیچ) و سایر اندازه‌های داده نشده مانند e و sw را می‌توان از جدول پیچ و

چگونگی ترسیم منحنی پخ در تصویر زیر و تصویر نیم رخ همانند ترسیم منحنی پخ در مهره است.
شکل های زیر مراحل ترسیم یک پیچ سرشش گوش و نحوه اندازه گذاری آن را نشان می دهد.

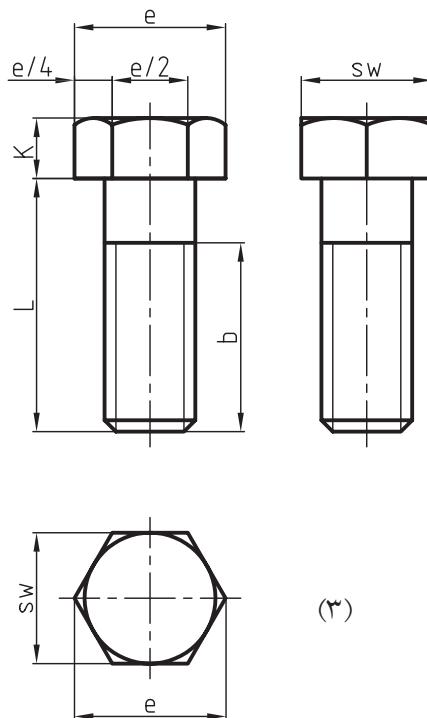

در صنعت اصولاً پیچ و مهره سرشش گوش را در یک نما و در جهت دید Θ رسم می کنند.




دسته بندی سرپیچ ها

میله پیچ، دنده شده باشد. برای بستن یا باز کردن این نوع پیچ ها باید قسمتی از سر پیچ به صورت آلن یا شیاردار ساخته شوند. در شکل های زیر با نمونه هایی از این نوع پیچ ها، مشخصات و نحوه ترسیم آن ها آشنا می شوید.

پیچ ها از نظر شکل سر و همچنین قسمت آچار خور به چند دسته تقسیم می شوند که در زیر به تعدادی از آن ها خواهیم پرداخت.

پیچ های مغزی


پیچ های مغزی به پیچ هایی گفته می شود که در تمام طول

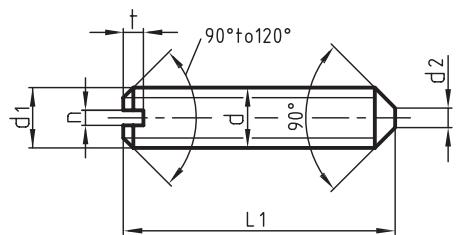

۱- پیچ مغزی با انتهای مخروطی پیچ گشته خور طبق


استاندارد:

DIN-ISO 27434

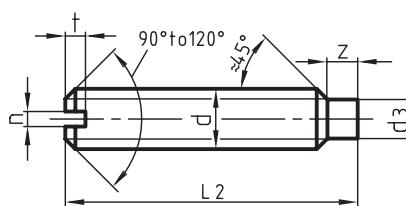

۲- پیچ مغزی زبانه دار پیچ گشته خور طبق استاندارد:

DIN-ISO 27435

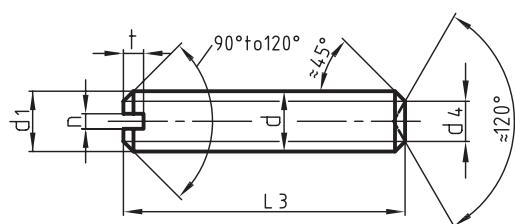

۳- پیچ مغزی پیچ گشته خور با انتهای تخت پیخ دار طبق

استاندارد:

DIN-ISO 27436


جدول زیر مشخصات ابعاد و اندازه های پیچ های مغزی از M3 تا M12 را نشان می دهد.

قطر خارجی <i>d</i>	گام <i>P</i>	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃ max	<i>d</i> ₄	<i>n</i>	<i>t</i> max	<i>t</i> ₁		<i>t</i> ₂		<i>t</i> ₃	
								از	تا	از	تا	از	تا
M3	0,5	3	0,3	2	1,4	0,4	1,05	4	16	5	16	3	16
M4	0,7	4	0,4	2,5	2	0,6	1,42	6	20	6	20	4	20
M5	0,8	5	0,5	3,5	2,5	0,8	1,63	8	25	8	25	5	25
M6	1	6	1,5	4	3	1	2	8	30	8	30	6	30
M8	1,25	8	2	5,5	5	1,2	2,5	10	40	10	40	8	40
M10	1,5	10	2,5	7	6	1,6	3	12	50	12	50	10	50
M12	1,75	12	3	8,5	8	2	3,6	14	50	14	60	12	60


پیچ های سرشش گوش

رایج ترین پیچ ها، پیچ های سرشش گوش هستند.


در شکل های زیر با تعدادی از این پیچ ها، ویژگی ها، جگونگی روش ترسیم و اندازه گذاری آنها آشنا می شوید.

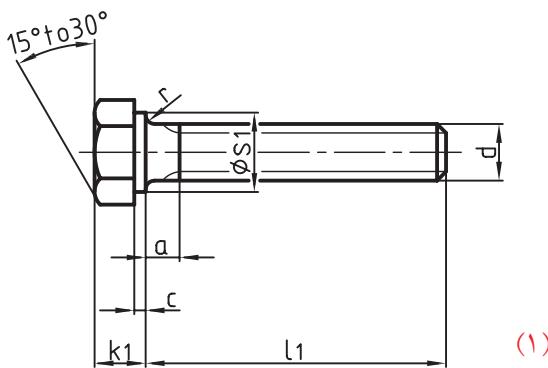

(۱)

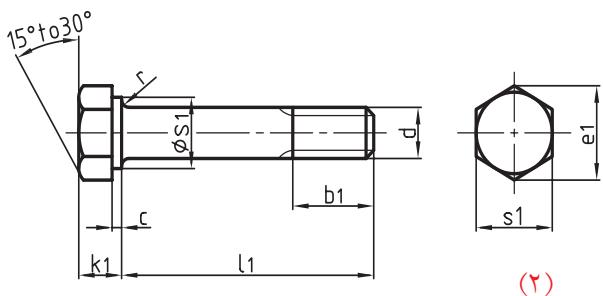

(۲)

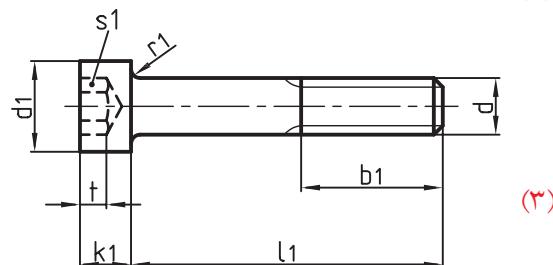

(۳)

۱- پیچ سرشش گوش نیم دنده طبق استاندارد

DIN-ISO 4017

۲- پیچ سرشش گوش تمام دنده طبق استاندارد

DIN-ISO 4014

۳- پیچ سر استوانه ای آلنی (شش گوش داخلی) طبق

استاندارد

DIN-ISO 4762


جدول اطلاعات و مشخصات اندازه های پیچ های سرشش گوش و سرشش گوش داخلی (آلنی)

d	a	b_1	b_2	d_1	e_1	e_2	k_1	k_2	S_1	S_2	t حداقل	l_1 از تا	l_2 از تا	l_3 از تا	
M 4	2,1	14	20	7	7,66	3,6	2,8	4	7	3	2	8	40	6	40
M 5	2,4	16 22	22	8,5	8,79	4,7	3,5	5	8	4	2,5	10	50	8	50
M 6	3	18 24	24	10	11,05	5,9	4	6	10	5	3	12	60	10	60
M 8	3,8	22 28	28	13	14,38	7	5,3	8	13	6	4	16	80	12	80
M 10	4,5	26 32	32	16	17,77	9,4	6,4	10	16	8	5	16	100	16	100
M 12	5,3	30 36	36	18	20,03	11,7	7,5	12	18	10	6	20	120	20	120
M 16	6	38 44	44	24	26,75	16,3	10	16	24	14	8	30	200	25	200
M 20	7,5	46 52	52	30	33,53	19,8	12,5	20	30	17	10	40	200	40	200
M 24	9	54 60	60	36,0	39,98	22,1	15	24	36	19	12	50	200	50	200

پیچ‌های سرچهارگوش


۱-پیچ‌های سرچهارگوش نیم‌رزوه واشر‌سربخود طبق استاندارد

DIN 478

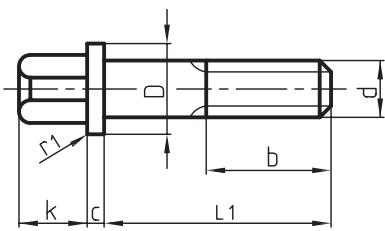


۲-پیچ‌های سرچهارگوش با زبانه کوتاه طبق استاندارد

DIN 479

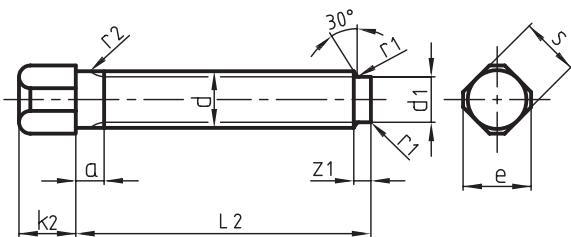


۳-پیچ‌های سرچهارگوش واشر سربخود زبانه‌دار طبق استاندارد

DIN 480

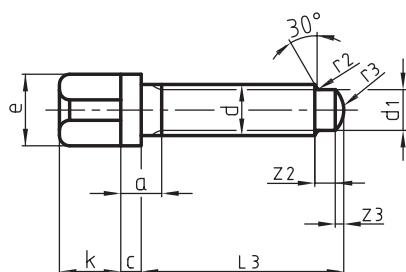

جدول اطلاعات و مشخصات اندازه‌های پیچ‌های چهارگوش

D	a	b	c	d_1	d_2	e	k	s	Z_1	Z_2	Z_3	l_1 از تا	l_2 از تا	l_3 از تا	
M 5	2	16	2	9,5	3,5	6,5	5	5	1,2			10	30	8	40
M 6	2,5	18	2	10,5	4	8	6	6	1,5			10	40	8	45
M 8	3	22	2	13,5	5,5	10	8	8	1,8	2,5	1	16	45	10	55
M 10	3,5	26	3	16,5	7	13	10	10	2	3	1	20	60	16	60
M 12	4	30	3	20,5	8,5	17	12	13	2,5	3,5	1,25	25	90	20	90
M 16	4	36	4	25	12	22	16	17	3	4,5	1,75	30	140	40	120

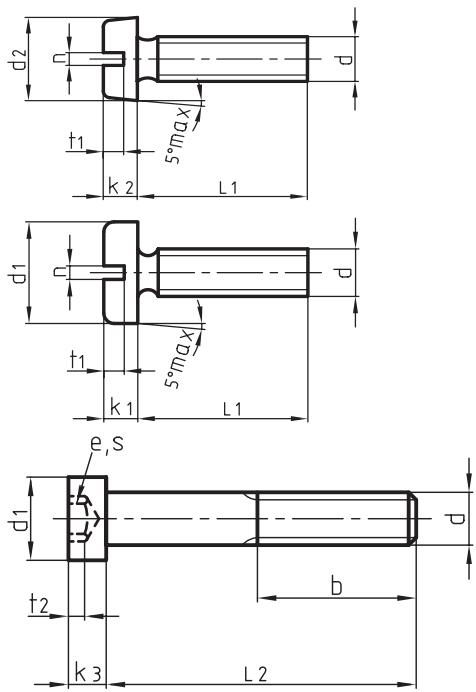

پیچ‌های سراستوانه‌ای

سراستوانه‌ای شیاردار دوسو

DIN ISO 1207

سراستوانه‌ای تخت شیاردار دوسو

DIN ISO 1580

سراستوانه‌ای شش گوش داخلی (آلن)

DIN ISO 7978

جدول اطلاعات و مشخصات اندازه‌های پیچ‌های سراستوانه‌ای

d	b	d1	d2	e	k1	k2	k3	n	s	t1	t2	t3	l1	l2
M3	12	5,5	5,6	2,3	2	1,8	2	0,8	2	0,85	0,7	1,5	4...30	5...20
M4	14	7	8	2,87	2,6	2,4	2,8	1,2	2,5	1,1	1	2,3	5...40	6...25
M5	16	8,5	9,5	3,44	3,3	3	3,5	1,2	3	1,3	1,2	2,7	6...50	8...80
M6	18	10	12	4,58	3,9	3,6	4	1,6	4	1,6	1,4	3	8...60	10...40
M8	22	13	16	5,72	5	4,8	5	2	5	2	1,9	3,8	10...80	12...60
M10	26	16	20	8,01	6	6	6	2,5	7	2,4	2,4	4,5	12...80	16...70

بعاد و اندازه سوراخ‌های خزینه این نوع پیچ‌ها را از


جدول زیر استاندارد DIN66 میتوانید استخراج کنید.

نحوه ترسیم خزینه

روش رسم سوراخ‌های خزینه برای پیچ‌های سرخزینه


مطابق شکل زیر است.

اندازه اسمی	3	4	5	6	8	10
d3	3,4	4,5	5,5	6,6	9	11
d4	6,3	9,4	10,4	12,6	17,3	20
t2	1,55	2,55	2,58	3,13	4,28	4,

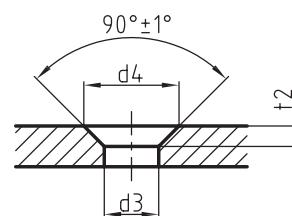


پیچ های سر عدسی و سر خزینه ای

۳- پیچ سر خزینه با آچار خور صلیبی طبق استاندارد

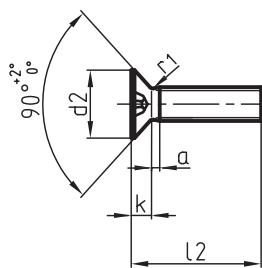


DIN ISO 7046

۱- پیچ های سر خزینه شیار دار دو سو طبق استاندارد

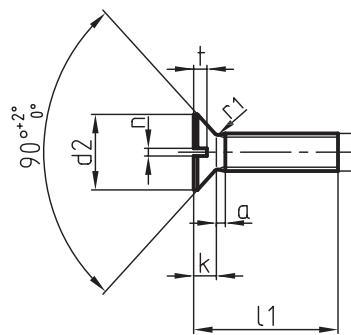


DIN ISO 2009

۴- پیچ های سر عدسی شیار دار دو سو طبق استاندارد

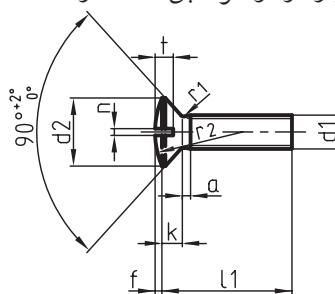

DIN ISO 2010

۲- پیچ های سر عدسی با آچار خور صلیبی طبق استاندارد

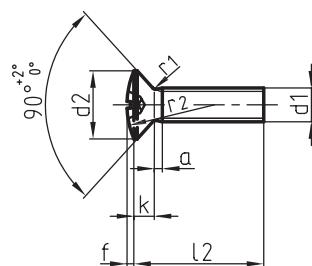


DINEN ISO 7047

d_1	پیچ	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
p	بزرگترین	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
a		1	1,4	1,6	2	2,5	3
b		25	38	38	38	38	38
d_2	اندازه های ماقزیم سر \emptyset	5,5	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
f		0,7	1	1,2	1,4	3	2,3
k	بزرگترین	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65	5
m	اندازه های کمکی	H فرم	3,2	4,6	5,2	6,8	8,9
		Z فرم	3,2	4,6	5,1	6,8	9
n	اندازه های اسمی		0,8	1,2	1,2	1,6	2
r_1	بزرگترین		0,8	1	1,3	1,5	2
r_2			8,5	9,5	11	12	16,5
t_1	کوچکترین		0,6	1	1,1	1,2	1,8
x	بزرگترین		1,25	1,75	2	2,5	3,2
l_1	از	5	6	8	8	10	12
	تا	30	40	50	60	80	80
l_2	از	4	5	6	8	10	12
	تا	30	40	50	60	60	60
اندازه های L_1 تا L_2 برای L_2 نمی باشد.		4	5	6	8	10	12
		16	22	25	30	35	40
		45	50	60	70	80	

انواع مهره ها


مهره ها نیز همانند پیچ ها با توجه به شکل و نوع کاربردشان در انواع مختلفی تولید می شوند که مهم ترین آنها مهره های شش گوش هستند.

در زیر با بعضی از انواع مهره های شش گوش آشنا می شویم.

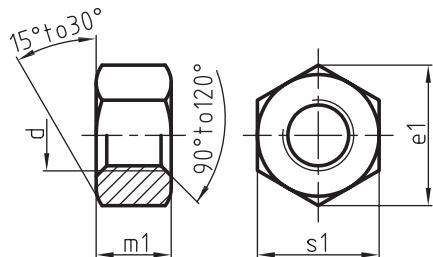


DIN-ISO4032

مهره شش گوش با دندنه میلی متری

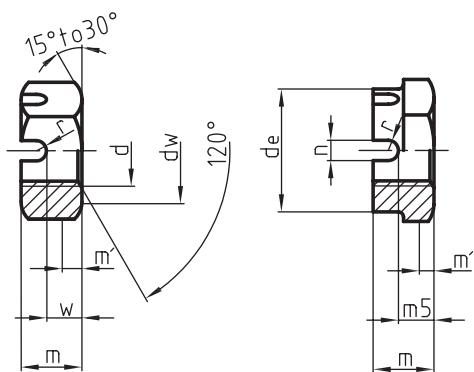

DIN 979

مهره های تاجی اشپیل دار

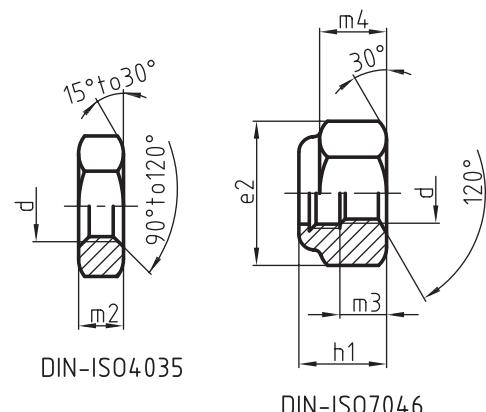

مهره شش گوش با ضامن
دنده میلی متری سرخود

d	d	e_1	e_2	h_1	h_2	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	n	s_1	s_2	اشپیل ISO1234
M4		7,66	8,1	5,5		3,2	2,2	2,9	2,3			7	7	
M5		8,79	10,4	6,2		4,7	2,7	4,4	3,5			8	8	
M6		11,05	11,5	7,4	7,5	5,2	3,2	4,9	3,9	5	2	10	10	1,6×14
M8		14,38	16,2	8,9	9,5	6,8	4	6,4	5,1	6,5	2,5	13	13	16×2
M10		19,6	19,6	11,2	12	8,4	5	8,0	6,4	8	2,8	17	16	2,5×20
M12	16	21,9	21,9	14,2	15	10,8	6	10,3	8,3	10	3,5	19	18	3,2×22
M16	22	27,7	27,7	17,8	19	14,8	8	14,1	11,2	13	4,5	24	24	4×28
M20	28	34,6	34,6	20,7	22	18	10	16,9	13,5	16	4,5	30	30	4×36
M24	34	41,6	41,6	25,0	27	21,5	12	20,2	16,1	19	5,5	36	36	5×40


نوك پیچ‌ها (انتهای دنده‌پیچ‌ها)

دنده‌پیچ‌ها جزء طول پیچ محسوب می‌شود. در زیر انتهای


دنده‌پیچ‌ها و جدول مربوطه دیده می‌شود.

DIN ISO 4753 انتهای دنده‌پیچ‌ها طبق استاندارد


دسته‌بندی شده‌اند. لازم به توضیح است که انتهای

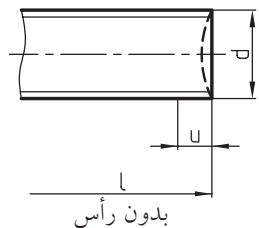


بدون رأس

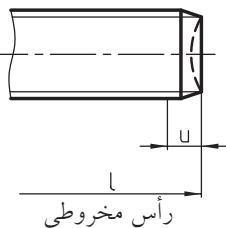


رأس مخروطی

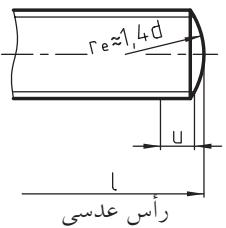


رأس عدسی

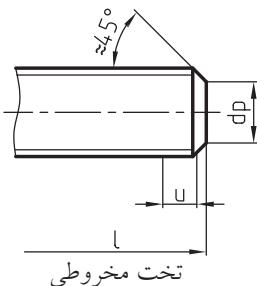


تخت مخروطی

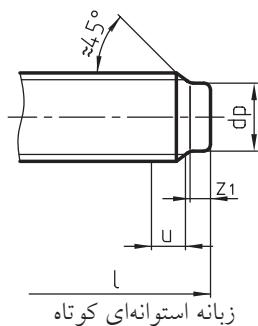


زبانه استوانه‌ای کوتاه

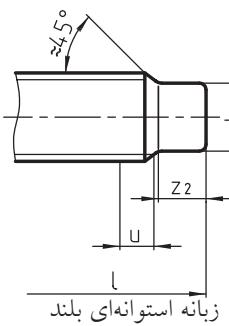

زبانه استوانه‌ای بلند

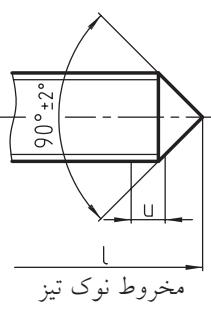


مخروط نوک تیز

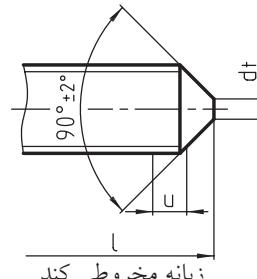


زبانه مخروطی کند

ϕ d mm	h14	h16	h14	z1	z2
3,5	2,2	0,35	1,7	0,88	1,75
4	2,5	0,4	2	1	2
4,5	4	0,45	2,2	1,12	2,25
5	3,5	0,5	2,5	1,25	2,5
6	4	1,5	3	1,5	3
7	5	2	4	1,75	3,5
8	5,5	2	5	2	4
10	7	2,5	6	2,5	5
12	8,5	3	8	3	6
14	10	4	8,5	3,5	7
16	12	4	10	4	8
18	13	5	12	4,5	9
20	15	5	14	5	10
22	17	6	15	5,5	11
24	18	6	16	6	12

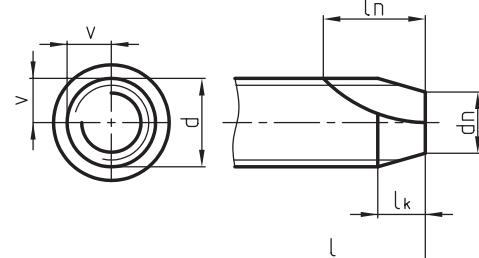


لبه برش شیاردار

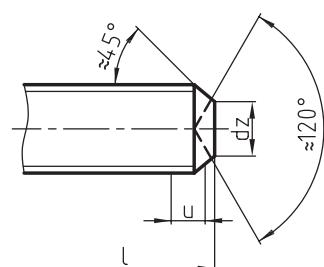


لبه برش حلقوی

مهره گرد سوراخ دار یک طرفه طبق (DIN 543)

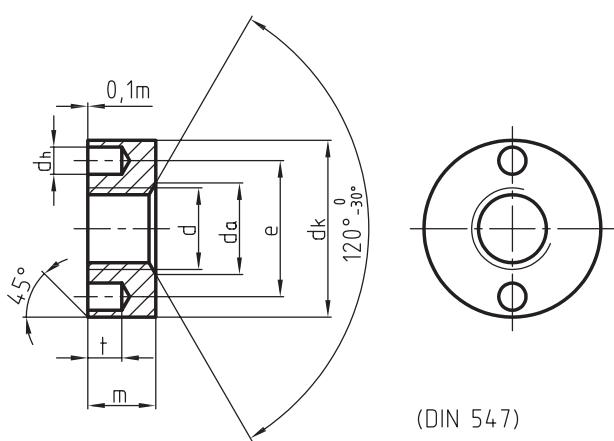


مهره گرد سوراخ دار طبق (DIN 547)

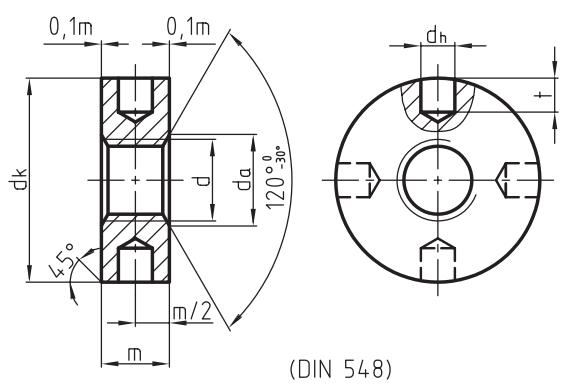


پیچ و مهره‌ها با توجه به کاربردشان در شکل‌ها و فرم‌های بسیار متنوعی ساخته می‌شوند. در زیر با نمونه‌هایی از این نوع مهره‌ها آشنا می‌شوید.

مهره شش‌گوش کلاهک گنبددار طبق (DIN 1589)

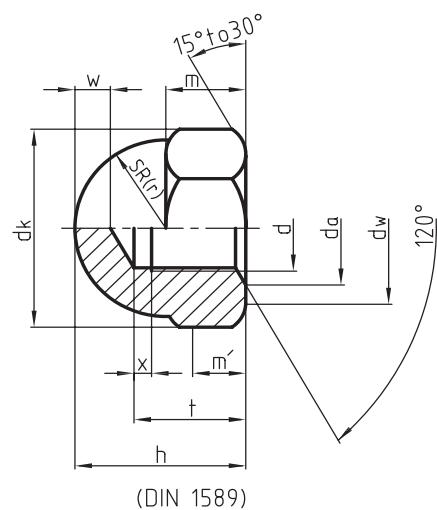

مهره شش‌گوش سرکروی طبق (DIN 917)

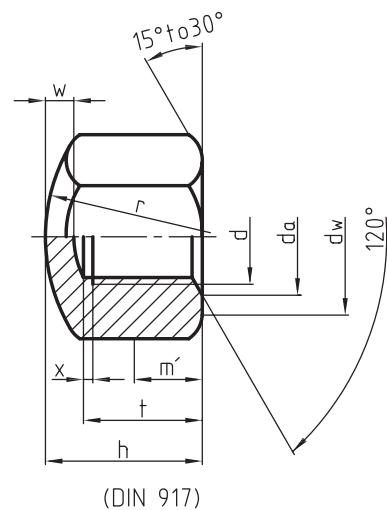

تصاویر نیم‌رخ پیچ‌های سرخزینه، سرعدسی و سراستوانه‌ای در صورت لزوم تحت زاویه 45° نسبت به محور رسم می‌شوند.

جنس پیچ‌ها و مهره‌ها

جنس پیچ‌ها و مهره‌ها به کاربرد آن‌ها بستگی دارد و معمولاً از فولاد (St) ساخته می‌شوند. برای محیط‌های مرطوب از فولاد آبکاری شده و در قطعات الکتریکی از جنس مس یا برنج استفاده می‌شود.

دستور کار شماره ۱


۲۰ دقیقه

هدف: ترسیم پیچ دندمهمتیک M16

مشخصات: یک پیچ دندمهمتیک M16 روی یک برگ کاغذ A4 و با مقیاس 1:1 ترسیم کنید.

مراحل ترسیم


۳. قوس های پیخ را در سه نما رسم کنید.

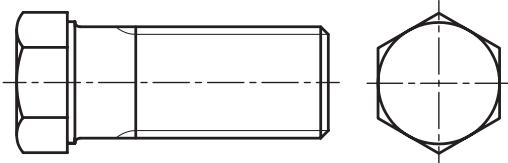


اطلاعات مورد نیاز را از جدول DIN-ISO 4014 استخراج کنید.
 $d = 16$

طول میله پیچ $L_1 = 65$
 $e_1 = 26,75 \quad K_1 = 10 \quad b_1 = 38 \quad c_1 = 1,5 \quad S_1 = 24 \quad r = 1$
کاغذ A4 را به صورت عمودی روی تخته رسم، نصب کنید و به ترسیم کادر و جدول بپردازید.


۱. با توجه به ابعاد و اندازه ها جای مناسب نمایها را روی سطح کاغذ مشخص سازید.

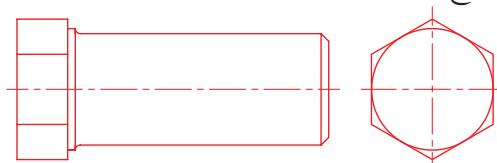

۴. نقشه را پررنگ و سپس اندازه گذاری کنید.

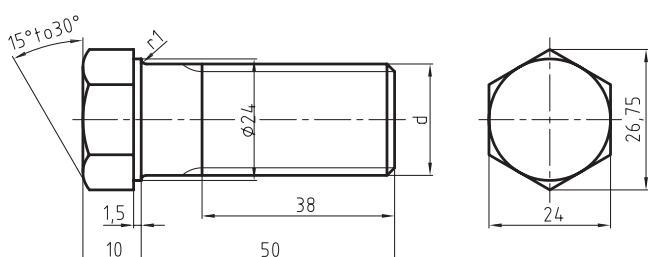

۲. نمایها را با توجه به اندازه های استخراج شده با خط نازک مطابق شکل رسم کنید.

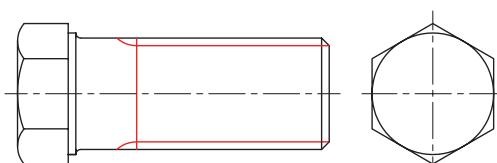



۲۰ دقیقه



دستورکار شماره ۲

هدف: ترسیم مهره شش‌گوش دنده‌متريک

مشخصات: یک مهره شش‌ضلعی M16 طبق استاندارد DIN-ISO 4032 روی یک برگ کاغذ A4 با مشخصات زیر رسم کنید.

مراحل ترسیم

۵. قوس‌های پخ را در سه‌نما رسم کنید.

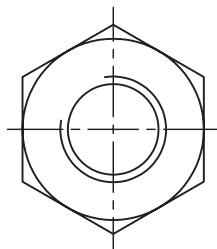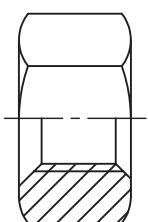





۱. اطلاعات مورد نیاز را از جدول DIN-ISO 4032
 $d = 16$
 استخراج کنید.

$$m_1 = 14,8 \quad s_1 = 24 \quad e_1 = 27,7$$



۲. کاغذ A4 را به صورت عمودی روی تخته رسم نصب کنید و کادر را رسم کنید.

۳. با توجه به ابعاد و اندازه‌ها جای مناسب نمایها را روی سطح کاغذ مشخص کنید.

۶. نقشه را پررنگ و سپس اندازه‌گذاری کنید.

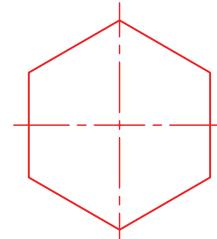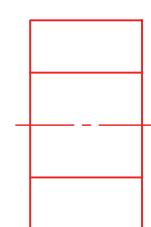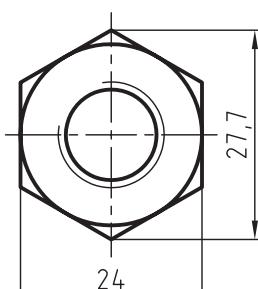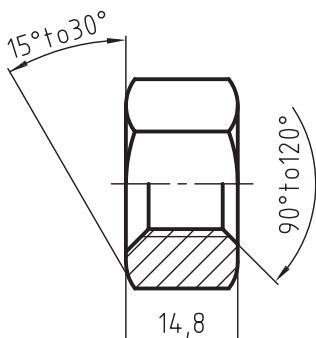

۴. نمایها را با توجه به اندازه‌های استخراج شده با خط نازک مطابق شکل رسم کنید.

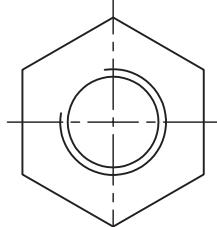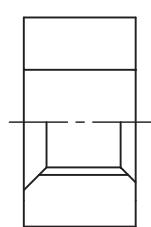



۱۵ دقیقه

دستورکار شماره ۳

هدف: رسم مهره استوانه‌ای آج‌دار




مشخصات: یک مهره M20 در استوانه‌ای به قطر ۴۰ و ارتفاع ۱۲ میلی‌متر ایجاد کنید. در لبه بالا و پایین قطعه پخی به اندازه $45^{\circ} \times 1$ زده شود.

نقشه را در دو نما (رو به رو نیم‌برش و سطحی) رسم و اندازه‌گذاری کنید.



مراحل ترسیم

۳. سوراخی به قطر ۱۷ میلی‌متر (قطر خارجی مهره) را رسم و سپس دنده مهره را با قطر ۲۰ میلی‌متر ترسیم کنید.



۱. کاغذ A4 را به صورت عمودی روی تخته‌رسم نصب کنید سپس کادر نقشه را ترسیم نمایید.
۲. ابتدا نمای اصلی و سطحی استوانه را با توجه به اطلاعات داده شده با خط نازک رسم کنید.

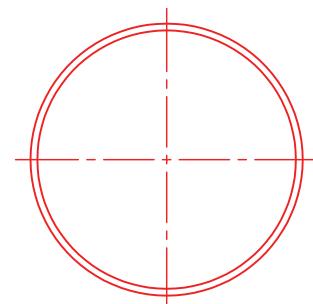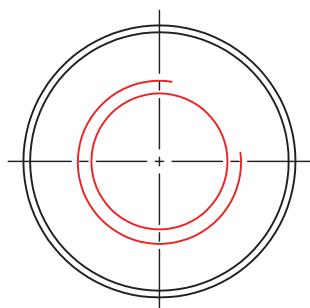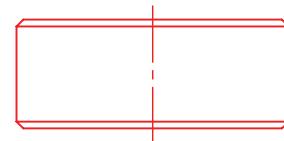

۴. نقشه را در حالت نیم‌برش رسم کنید.

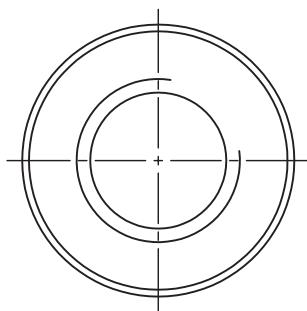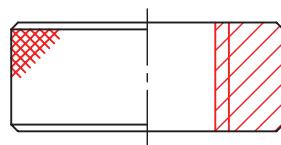

۵. نقشه را پررنگ، و سپس اندازه‌گذاری کنید.

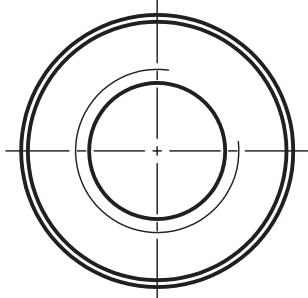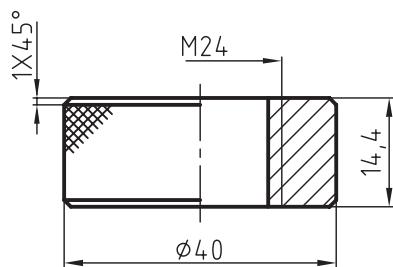

ارزشیابی پایانی

۱. مفهوم هر یک از علائم روبرو را بنویسید.

M24 × 5P2,5-LH

R3,4"


Tr36 × 9P3

S40 × 2-LH


G11"/2

Rd20 × 2.5-LH


۲. پاسخ درست هریک از سوالات زیر را با علامت ✕ مشخص کنید.

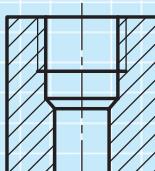


- نمای سطحی درست کدام است؟

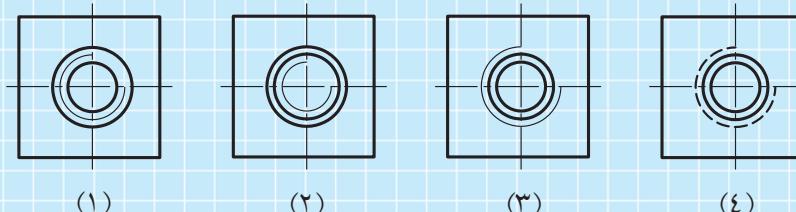


- نیم برش صحیح کدام است؟

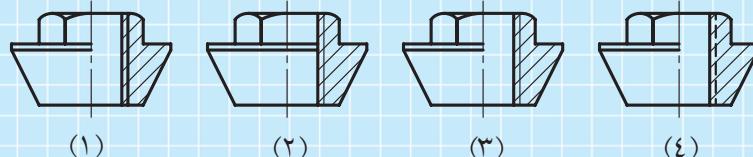


- پیچ سر شش گوش درست کدام است؟

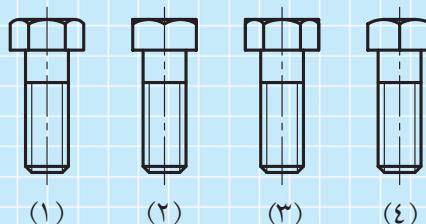

- برش صحیح کدام است؟

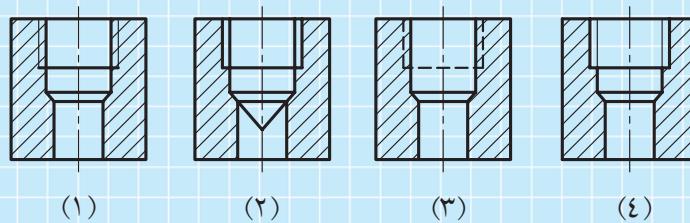

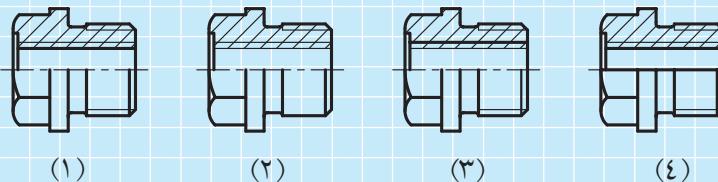

- نیم برش صحیح کدام است؟

۳. یک پیچ مغزی زبانه‌دار M16 طبق استاندارد DIN-ISO 27435 با مشخصات زیر رسم کنید.

$$Z = 6$$

$$L = 30$$

$$t = 3$$

$$n = 1.6$$

$$d_3 = 7$$

$$P = 1.5$$

۴. یک پیچ سر شش‌گوش تمام دنه M20 طبق استاندارد DIN-ISO 4017 با مشخصات زیر رسم کنید.

$$s_1 = 30$$

$$e_1 = 33.53$$

$$r = 1$$

$$L_2 = 60$$

$$a = 7.5$$

$$k_1 = 12.5$$

۵. یک پیچ سراستوانه‌ای آلنی (شش‌گوش داخلی) M12 طبق استاندارد DIN-ISO 4762 رسم کنید.

۶. یک پیچ سرچهارگوش M12 با زبانه کوتاه طبق استاندارد DIN 479 در دو نمای اصلی و جانبی رسم کنید.

۷. پیچ سراستوانه‌ای شیاردار M10 طبق استاندارد DIN-ISO 1580 رسم کنید.

۸. پیچ سرخزینه شیار 8 M را طبق استاندارد DIN-ISO 2009 رسم کنید.

۹. یک مهره M24 شش‌گوش را طبق استاندارد DIN-ISO 4035 رسم کنید.

۱۰. یک مهره چاکدار $M24 \times 1.5$ را طبق استاندارد DIN 779 رسم کنید.

۱۱. یک مهره شش‌گوش M20 تاجی اشپیل‌دار طبق استاندارد DIN 779 رسم کنید.

توانایی روش ترسیم انواع چرخ دنده‌ها

◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- کاربرد چرخ دنده‌ها را توضیح دهد.
- انواع چرخ دنده‌ها را معرفی کند.
- اجزاء چرخ دنده‌ها را شرح دهد.
- محاسبات مربوط به انواع چرخ دنده‌ها را جهت ترسیم معرفی کند.
- انواع چرخ دنده‌ها را در حالات برش و بدون برش ترسیم کند.

ساعت‌آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۶	۱۲	۴

پیش آزمون

۱. در چه موقعی از چرخ دنده استفاده می شود؟

۲. اجزاء مختلف یک چرخ دنده را معرفی کنید.

۳. نام چرخ دنده های شکل های مقابل را طبق شماره های مشخص شده، بنویسید.



(۱)



(۲)



(۳)


(۱)

(۲)


(۳)

(۴)

(۵)

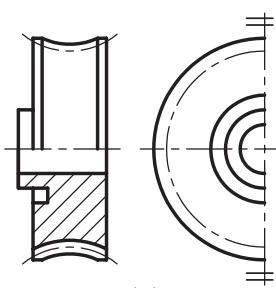

(۴)

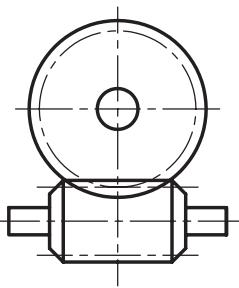


(۵)

۴. آیا می توان چرخ دنده را در حالت برش رسم کرد؟

۵. گام در چرخ دنده های ساده را تعریف کنید.

۶. برای انتقال حرکت در محورهای عمود بر هم از چه نوع چرخ دنده هایی استفاده می شود؟

۷. اجزاء مشخص شده در جعبه دنده شکل زیر را نام ببرید.

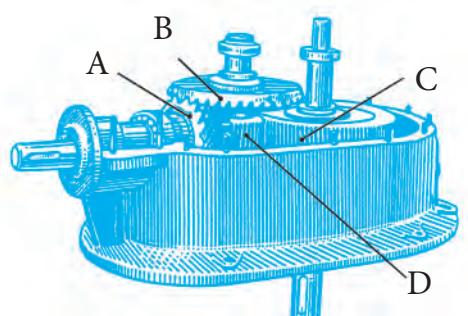

=A

=B

=C

=D

- d. چرخ دندوهای داخلی با محورهای موازی (در چرخ دندوهای داخلی حرکت محورهای محرک و متحرک هم جهت هستند).
- e. چرخ دندوهای مخروطی با دندوهای مستقیم و محورهای متعامد.
- f. چرخ دندوهای حلزونی با دندوهای حلزونی (مارپیچ) و محورهای متعامد.



- g. چرخ دندوهای مارپیچ با محورهای متناfar
h. حلزون و چرخ حلزون با محورهای متناfar
k. چرخ و شانه که برای انتقال حرکت دورانی به خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



تعريف چرخ دنده

برای انتقال حرکت دورانی از محور محرک به محور متحرک، در شرایطی که فاصله بین دو محور کم باشد از چرخ دنده استفاده می‌شود.

أنواع چرخ دنده‌ها


شكل و نوع دنده چرخ دنده‌ها به طرز قرار گرفتن محور محرک نسبت به محور متحرک و یا به نحوه انتقال حرکت بستگی دارد. در صنعت با توجه به نوع انتقال حرکت، چرخ دندوهای متنوعی طراحی و ساخته می‌شوند. در زیر با تعدادی از این چرخ دنده‌ها و چگونگی قرار گرفتن آنها آشنا می‌شویم.

- a. چرخ دندوهای ساده (پیشانی مستقیم) با محورهای موازی
b. چرخ دندوهای مارپیچ (پیشانی کج) با محورهای موازی
c. چرخ دندوهای جناغی با محورهای موازی



مشخصات چرخ دندنهای ساده:

شکل زیر در گیری دو چرخ دنده ساده با محورهای موازی را نما نشان می‌دهد.

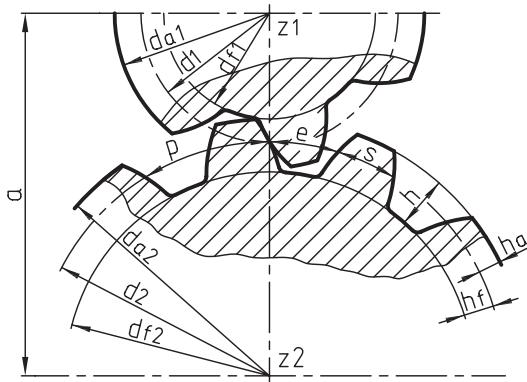

همان‌طور که در شکل دیده می‌شود حرکت دو چرخ دنده روی دایره تقسیم که با خط و نقطه نشان داده شده، انجام می‌گیرد. تمام محاسبات چرخ دنده‌ها بر اساس مدول (m) و تعداد دندانه (Z) انجام می‌شود.
 $m = \frac{p}{\pi}$

تعریف مدول

نسبت بین گام (p) به عدد پی (π) را مدول گویند.



وقتی دو چرخ دنده با هم در گیرمی شوند
که مدول هایشان با هم برابر باشند.

تعریف گام در چرخ دنده

فاصله بین یک دنده پر و یک دنده خالی روی دایره تقسیم را گام گویند.

$$p=s+e$$


s = قسمت پر دنده

e = قسمت خالی دنده


برای رسم یک چرخ دنده نیاز به بعضی از محاسبات و اندازه‌های آن می‌باشد. به جدول صفحه بعد توجه کنید.

دندنهای چرخ دنده‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شوند که با افزایش یا کاهش قدرت، انتقال حرکت به راحتی انجام گیرد برای این‌که در گیری دو چرخ دنده بتواند به طور دقیق و به درستی صورت گیرد، از منحنی‌های صنعتی به نام اینوالت و در حالت‌های خاص از منحنی‌های سیکلوئید جهت ساخت دنده‌ها استفاده می‌کنند.

از مزایای مهم منحنی‌های اینوالت، حساس نبودن آن‌ها نسبت به محورهای دو چرخ دنده است و همچنین می‌توانند قدرت بیشتری را نسبت به منحنی‌های سیکلوئید انتقال دهند. در شکل زیر با روش رسم منحنی دنده اینوالت آشنایی شوید.

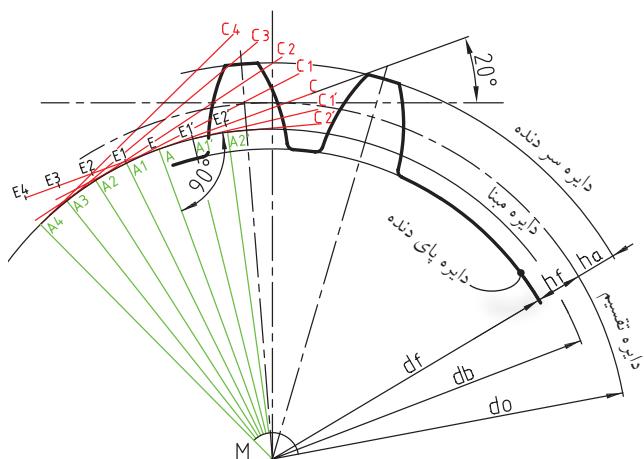

در شکل زیر ساختمان یک جعبه‌دنده و در گیری چرخ دنده‌های آن را ملاحظه می‌کنید.

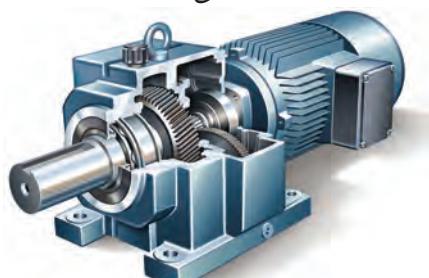

برای ترسیم درست یک چرخ دنده لازم است نقشه‌کش تا حدودی باعلام، اجزاء و مشخصات انواع چرخ دنده‌ها آشنایاشد.

1. Involute
2. Cycloid

جدول مشخصات و محاسبات چرخ‌دنده‌های ساده


مشخصات اجزاء چرخ‌دنده‌های ساده		$z_1 = 20$ مثال:	$z_2 = 40$ مثال:
$m =$	مدول	$m = \frac{p}{\pi}$	$m = 3$
$P =$	گام	$p = m \cdot \pi$	$p = 3.14 \times 3 = 9.42$
$ha =$	ارتفاع سر دنده	$ha = 1m$	$ha_1 = 1m$ $= 1 \times 3 = 3$ $ha_2 = 1m$ $= 3 \times 1 = 3$
$hf =$	ارتفاع پای دنده	$hf = 1.167 m$	$hf_1 = 1.167 m$ $= 1.167 \times 3 = 3.5$ $hf_2 = 1.167 m$ $= 1.167 \times 3 = 3.5$
$h =$	ارتفاع دنده	$h = 1m + 1.167 m$ $= 2.167 m$	$h_1 = 2.167 m$ $= 2.167 \times 3 = 6.5$ $h = 2.167 m$ $= 2.167 \times 3 = 6.5$
$do =$	قطر دایره تقسیم	$do = m \cdot z$	$do_1 = m \cdot Z_1$ $= 3 \times 20 = 60$ $do_2 = m \cdot Z_2$ $= 3 \times 40 = 120$
$da =$	قطر خارجی (قطر سر دنده)	$da = do + 2m$ $= m(z+2)$	$da = m(z+2)$ $= 3(20+2) = 66$ $da = m(z+2)$ $= 3(40+2) = 126$
$df =$	قطر داخلی (قطر پای دنده)	$df = m(z-2.33)$	$df = m(z-2.33)$ $= 3(20-2.33) = 52.5$ $df = m(z-2.33)$ $= 3(40-2.33) = 132$
$Z =$	تعداد دندانه		$z_1 = 20$ $z_2 = 40$
$a =$	خط المركزين	$a = \frac{(z_1+z_2)m}{2}$	$a = \frac{3(20+40)}{2} = 90$
$b =$	پهنای دندانه	$b = (6, \dots, 10) m$	$b_1 = 18$ $b_2 = 18$

مدولی چرخ‌دنده‌ها ساخته می‌شوند. واحد مدول بر حسب میلی‌متر است.

جدول بعدی مقادیر استاندارد مدول (m) است که در دو ردیف ارائه شده که بر اساس آن‌ها با تیغه فرزهای

جدول مدول دنده چرخ دنده ها

	0,05	0,06	0,08	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4
ردیف I	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	2	2,5
	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
	32	40	50	60						
ردیف II	0,055	0,07	0,09	0,11	0,14	0,18	0,22	0,28	0,35	0,45
	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,125	1,375	1,75	2,25	2,75 (3,25)
	3,5(3,75)	4,5	5,5	7	9	11	14	18	22	28
	36	45	55	70						

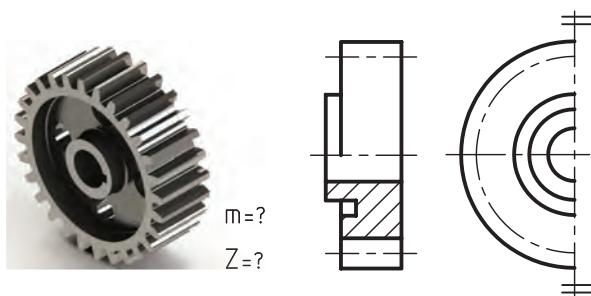


شکل چگونگی روش ترسیم دو چرخ دنده محرک و متحرک را در دو نمای اصلی (در حالت برش) و جانبی و همچنین شکل شماتیک آنرا نشان می‌دهد. در نمایش ترسیم دو چرخ دنده در حالت درگیری باید تعداد دنده و (m) که برای هر دو دنده یکی است، مشخص باشد.

نحوه ترسیم چرخ دنده ها در نقشه کشی

به منظور ساده سازی و جلوگیری از هرگونه اشکال در ساخت چرخ دنده ها و درک بهتر تکنسین های ساخت از نقشه، استاندارد ISO قوانین و دستورالعمل هایی در مورد نحوه ترسیم انواع چرخ دنده ها ارائه کرده است. در این مبحث شما را با ترسیم انواع چرخ دنده ها طبق استاندارد ISO 2203 (E) آشنا می سازیم.

چگونگی ترسیم چرخ دنده های ساده

استاندارد ISO نحوه ترسیم چرخ دنده های ساده را مطابق شکل در حالت نیم برش و نمای جانبی را به صورت نیم نما معرفی کرده است.

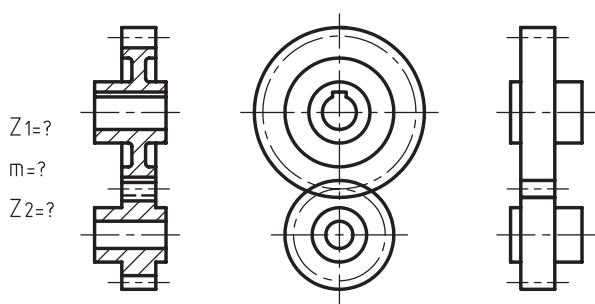


نمای اصلی را می‌توان در برش کامل نیز رسم کرد. در طراحی و ساخت هر چرخ دنده باید تعداد دندانه و مدول، مشخص و معلوم باشد، زیرا تمام محاسبات هر چرخ دنده بر اساس تعداد دندانه و مدول انجام می‌گیرد. بنابراین ذکر تعداد دندانه و مقدار مدول در نقشه الزامی است.

به نحوه درگیری دو چرخ دنده ساده توجه کنید.



به نحوه ترسیم یک چرخ دنده ساده با اندازه‌های داده شده توجه کنید.

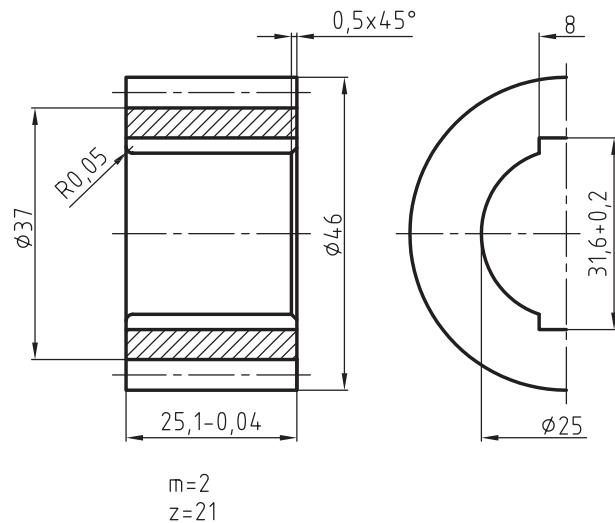

چرخ دنده‌های مارپیچی در سیستم‌های محرکه‌ای که به دور بالا و گردش آرامی نیازداشتند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. دندانه‌های این چرخ دنده‌ها دارای زاویه انحراف (β) است.

این چرخ دنده‌ها دارای دو نوع گام هستند.

۱. گام پیشانی (Pt) که در سمت پیشانی دندانه اندازه‌گیری می‌شود. $Pt = mt \cdot \pi$

۲. گام نرمال (Pn) یا گام ابزار که همه ابعاد چرخ دنده

نسبت به آن سنجیده می‌شود. $Pn = mn \cdot \pi$


مشخصات چرخ دنده‌های مارپیچی با محورهای موازی

چرخ دنده‌های مارپیچی برخلاف چرخ دنده‌های ساده دارای دندانه‌های مایل هستند. وضعیت مایل دندانه‌ها باعث می‌شود که هر دندانه به تدریج با دندانه دیگر درگیر شده و یا به تدریج آزاد شود. این مسئله باعث می‌شود که چند دندانه در یک زمان با هم درگیر باشند. درنتیجه از درگیری ضربه‌ای دندانه‌ها با هم که در چرخ دنده‌های ساده با دندانه‌های راست وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

جدول محاسبات اولیه چرخ دنده های مارپیچی

$mn = \text{مدول نرمال}$	$mn = \frac{Pn}{\pi} = mt \cos \beta$	$= \text{قطر خارجی (سر دنده)} = da$	$da = d + 2mn$
$Pn = \text{گام نرمال}$	$pn = pt \cos \beta$	$= \text{ارتفاع سر دنده} = ha$	$ha = 1mn$
$z = \text{تعداد دندانه}$		$= \text{ارتفاع پای دنده} = hf$	$hf = 1.167 mn$
$do = \text{قطر دایره تقسیم}$	$do = \frac{z \cdot mn}{\cos \beta}$	$= \text{ارتفاع دنده} = h$	$h = 2.167 mn$

شکل زیر نحوه ترسیم دو چرخ دنده مارپیچ محرك و متحرک را در دو نمای اصلی (برش) و جانبی و همچنین شکل شماتیک آنرا نشان می دهد.
در نمایش ترسیم دو چرخ دنده در حالت درگیری، مشخصات کامل آنها باید در کنار نقشه قید گردد.

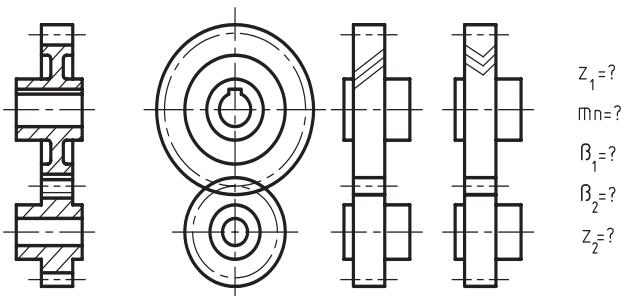


به شکل در گیری دو چرخ دنده مارپیچ توجه کنید.

چگونگی ترسیم چرخ دنده های مارپیچی

در نقشه کشی، چرخ دنده های مارپیچی مانند چرخ دنده های ساده در دو نمای اصلی نیم برش و نمای جانبی در حالت نیم نما رسم می شوند.




رسم جدول محاسبات چرخ دنده و یا ذکر مقادیر mn ، z ، β در کنار نقشه ترسیمی الزامی است.
سه خط مورب که با خط نازک در قسمت نیم دید نمای اصلی رسم شده به معنی چرخ دنده مارپیچ چپ گام یا چپ گرداست.

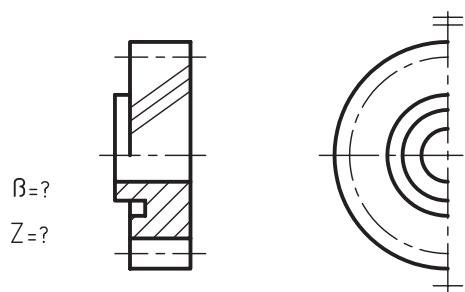


چرخ دنده های مارپیچی با محورهای متنافر برای انتقال نیروهای پایین و دور گردش بالا به کار می روند. ساخت و محاسبه دنده چرخ دنده های مارپیچی مانند چرخ دنده های مارپیچی ساده با محورهای موازی صورت می گیرد.

در شکل های زیر نحوه ترسیم این چرخ دنده ها را ملاحظه می کنید.

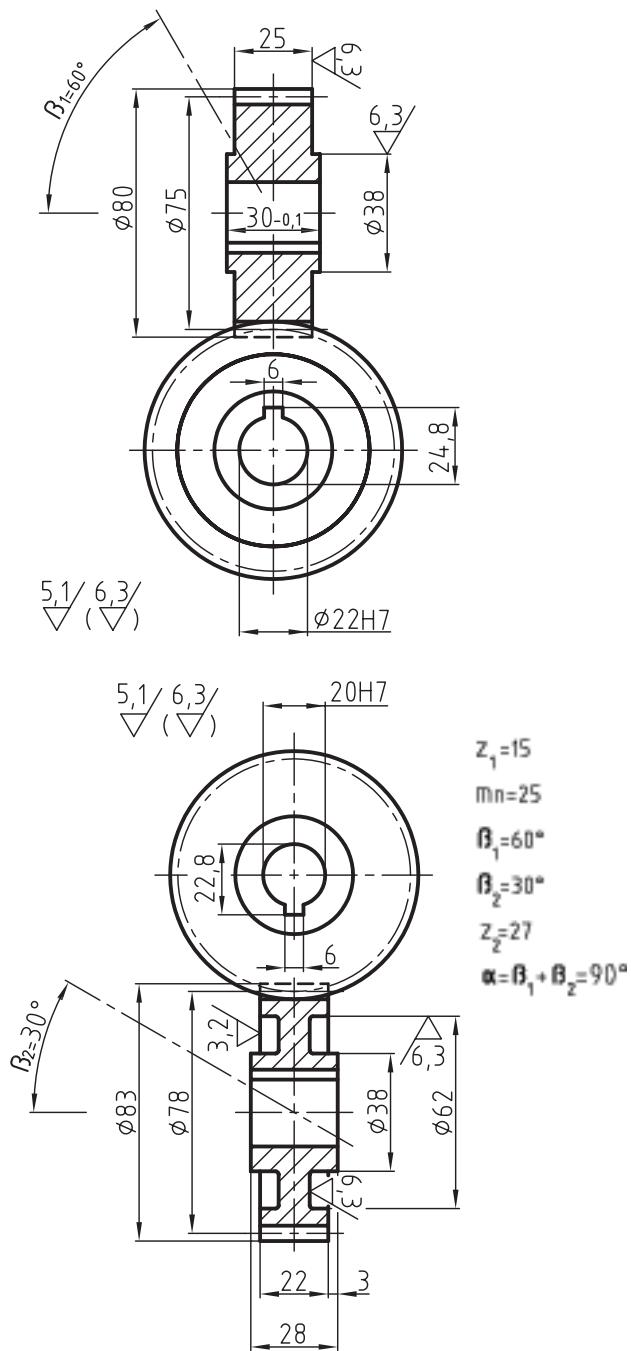

مثال: شکل زیر نحوه ترسیم یک چرخ دنده مارپیچ چپ گرد را با مشخصات زیر نشان می دهد. $mn=1.75$ ، $Z=27$ ، $\beta=45^\circ$ ، $b=25$ ، ارتفاع جای خار 2/8 پهنانی جای خار 6 میلی متر

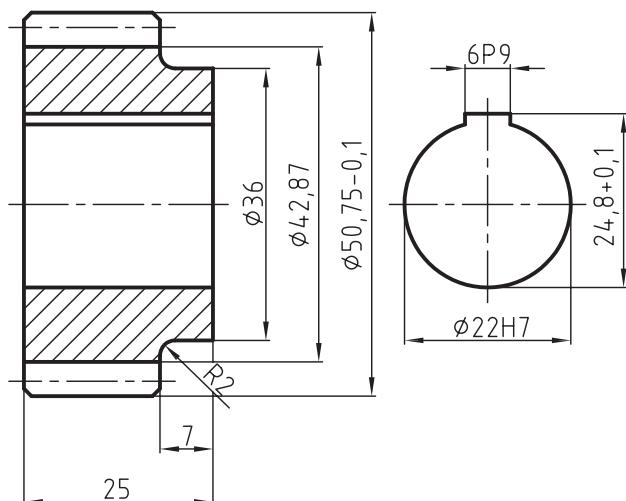

محاسبات چرخ دنده

مدول نرمال	1.75
تعداد دندانه	27
زاویه انحراف دنده	$\beta = 45^\circ$
قطر دایره رسم	47.25
قطر سر دنده	50.75
ارتفاع دنده	3.79


چرخ دنده های مارپیچی با محورهای متنافر

در چرخ دنده های مارپیچی با محورهای متنافر که غالباً زاویه بین دو محور 90° است، تعداد بیشتری از دنده ها با هم در گیر هستند.



از 90° قطع می‌کنند. زاویه بین دو محور با حرف یونانی گاما (γ) نمایش داده می‌شود. چنان‌چه هر دو چرخ دنده محرک و متحرک به صورت چرخ‌های بدون دندانه فرض شوند، می‌توان تجسم کرد که سطوح پیرامون هر دو مخروط غلتشی روی یکدیگر بغلتنند. گام دندانه‌ها روی بزرگ‌ترین محیط دایره مخروط (دایره گام) ایجاد می‌شود.

زاویه مخروط را با آلفا (α) نشان می‌دهند. زاویه مخروط محرک را با α_1 و مخروط متحرک را نیز با α_2 نمایش می‌دهند. برای آشنایی بیشتر با چگونگی غلتش دو چرخ دنده مخروطی به درگیری دو چرخ دنده مخروطی که زاویه بین دو محور آنها 90° است توجه کنید.

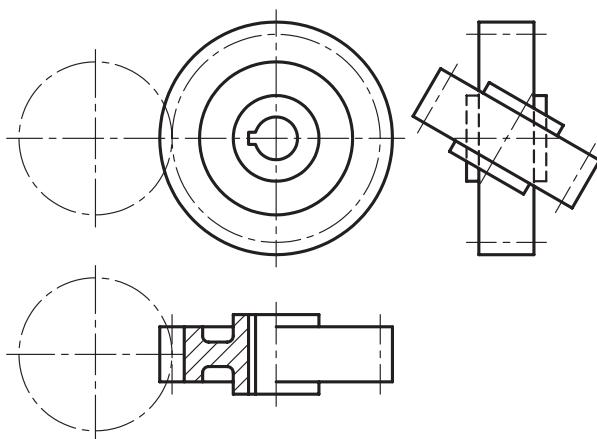

چرخ دندوهای مخروطی

در چرخ دندوهای مخروطی محورهای محرک و متحرک می‌توانند تحت زوایای مختلفی با یکدیگر درگیر شوند و معمولاً همدیگر را با زاویه 90° درجه، کمتر و یا بیشتر


چرخ دندوهای مخروطی با دنده مستقیم (ساده)




چرخ دندوهای مخروطی با دنده حلزونی



برای تولید چرخ دندهای مخروطی علاوه بر محاسبات فوق، به اندازه‌ها و زوایایی مانند زاویه مخروط متوسط در چرخ دندهای محرك و متحرک و همچنین زاویه بین دو محور نیاز است. شکل‌های زیر نقشه چرخ دنده مخروطی ساده و همچنین در گیری دو چرخ دنده مخروطی را در حالت برش با اندازه گذاری نشان می‌دهد. زاویه بین دو محور 90° درجه است.

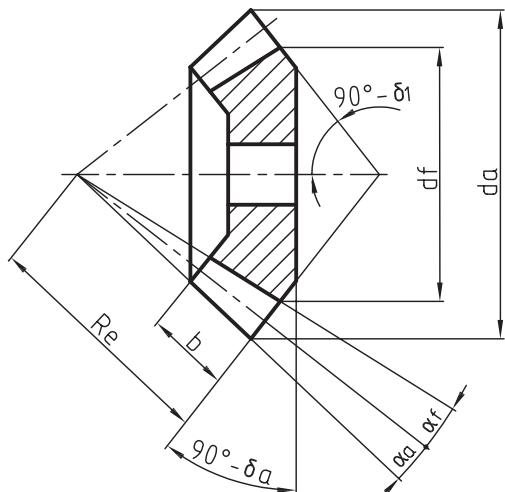


مدول در چرخ دندهای مخروطی بر اساس دایره گام، یعنی مدول بزرگ (ma) انجام می‌شود، بنابراین تمام محاسبات مانند گام، ارتفاع سر دنده، ارتفاع پای دنده و غیره با توجه به مدول بزرگ صورت می‌گیرد.

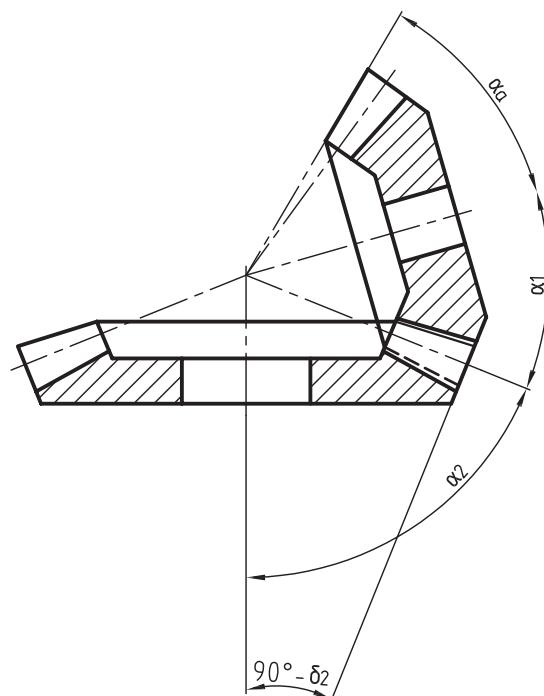

جدول محاسبات مربوط به چرخ دندهای مخروطی

مشخصات چرخ دنده	چرخ دنده محرك	چرخ دنده متحرک
$ma = \frac{p}{\pi}$	$ma_1 = ma$	$ma_2 = ma$
تعداد دنده z	تعداد دنده محرك z_1	تعداد دنده متحرک z_2
ارتفاع دنده h	$h = 2m + c$ $c = 0.1, 0.000, 0.3m$	مقدار لقی $ha = m$
ارتفاع سر دنده ha		
ارتفاع پای دنده hf		$hf = m + c$
$de = ma.z$ قطر دایره گام	$da_1 = ma.z_1$	$df_2 = ma.z_2$
قطر دایره سر دنده $da = 2macos\alpha$	$da_1 = df_1 + 2macos\delta$	$da_2 = df_2 + 2macos\delta_2$
طول مولد مخروط $R =$	$Re = \frac{de}{2 \sin \gamma} = \frac{z.m.e}{2 \sin \gamma}$	
پهنای دنده در گیر b	$b \leq \frac{R}{3}$	زاویه سر دنده $\alpha =$
زاویه بین دو محور γ	$\gamma = \delta_1 + \delta_2$	زاویه پای دنده $\alpha f =$


در نقشه اجرایی یک چرخ دنده مخروطی ساده علاوه بر مشخصات زوايا، مدول و تعداد دندانه باید کیفیت سطوح، تولرانس‌ها، انطباقات و تولرانس‌هاي هندسي نيز روی نقشه مشخص شود. در شکل زیر یک چرخ دنده مخروطی با جدول مشخصات آن دیده می‌شود.

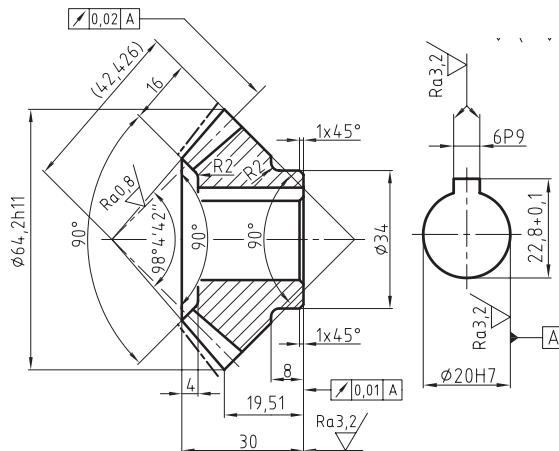

$$\begin{aligned}
 ma &= 3\text{mm} \\
 z &= 20 \\
 \gamma &= 45^\circ \\
 da &= ma \cdot z = 3 \times 20 = 60 \\
 da &= do + 2m \cos 45^\circ \\
 &= 60 + 2 \times 3 \times 0.707 = 64.2 \\
 Re &= \frac{z \cdot me}{2 \sin 45^\circ} = \frac{20 \times 3}{2 \times 3 \sin 45^\circ} = 42.426 \\
 b &= \frac{Re}{3} = \frac{42.42}{3} = 14.14
 \end{aligned}$$


نحوه ترسیم چرخ دنده‌های مخروطی ساده

نمایش ترسیم چرخ دنده‌های مخروطی در نقشه‌کشی مانند چرخ دنده‌های ساده می‌باشد که در دو نمای روپرتو در نیم‌برش و جانبی در نیم‌نما صورت می‌گیرد. در ترسیم نقشه چرخ دنده‌های مخروطی، علاوه‌بر اندازه‌گذاری باید مشخصات اصلی چرخ دنده محرک و متحرک مانند z ، a ، γ در کنار نقشه قید شود و یا در جدول جداگانه‌ای که در کنار نقشه یا بالای جدول رسم می‌شود، درج گردد. شکل‌های زیر نحوه ترسیم یک چرخ دنده مخروطی ساده همراه با تصویر مجسم آن و همچنین درگیری دو چرخ دنده مخروطی با دندانه مستقیم را در نمای روپرتو و جانبی در حالت برش نشان می‌دهد.

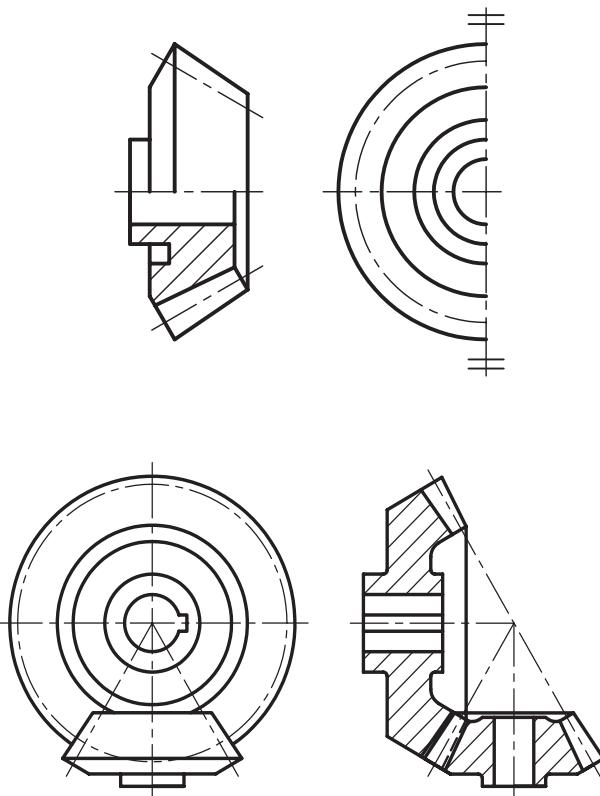


چنان‌چه بر عکس آن عمل شود، امکان حرکت از چرخ حلزون
امکان‌پذیر نیست، به عبارتی مجموعه خود قفل است.

محاسبات مربوط به پیچ حلزون و چرخ حلزون
در زیر نقشه مشخصات یک پیچ حلزون در حالت نیم‌برش و
چرخ حلزون در حالت نیمنما برش خورده و همچنین جدول
مربوط به محاسبات آن‌ها دیده می‌شود.

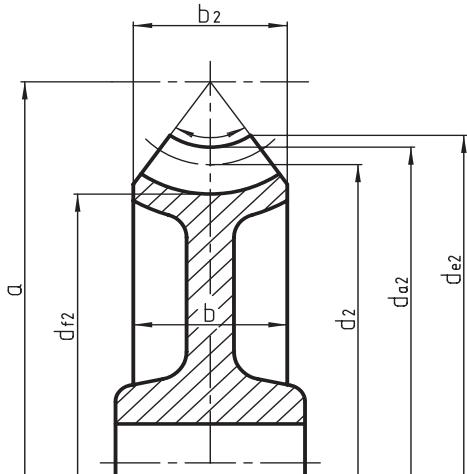


مشخصات چرخ حلزون و پیچ حلزون

برای انتقال حرکت با نسبت‌های خیلی بزرگ (نسبت تبدیل بالا) به جای استفاده از چند چرخ دنده، می‌توان از یک چرخ
حلزون و پیچ حلزون استفاده کرد. محورهای چرخ حلزون و
پیچ حلزون نسبت به هم متناصر بوده و بر هم عمود هستند.
پیچ حلزون به صورت یکراهه و دوراهه ساخته می‌شود.
گام آن مدولی، و مضربی از π است. ($P = m\pi$) در این نوع
mekanizm‌ها پیچ حلزون محرک، و چرخ حلزون متحرک است.

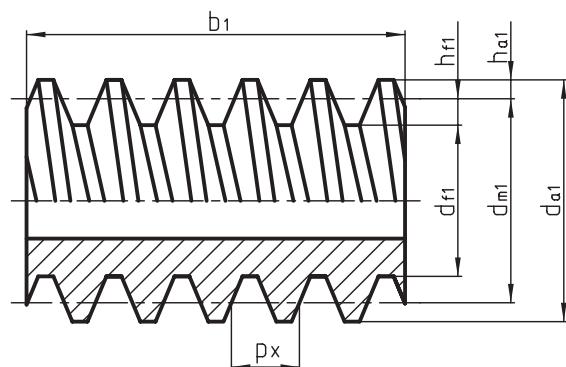

مشخصات	پیچ حلزون	چرخ حلزون
$m = \text{مدول}$	$m = \frac{P}{\pi}$	$m = M = \frac{P}{\pi}$
$z_1 = \text{تعداد راه} (\text{یک یه چند راه})$	z_1	$Z_2 = \frac{d_2}{m}$
$dm_1 = \text{قطر متوسط پیچ حلزون} = d_1$	$dm_1 = \frac{m \cdot z_1}{\tan \gamma_m}$	$d_2 = \text{قطر متوسط}$
$da_1 = \text{قطر سرپیچ حلزون} = d_2$	$da_1 = dm_1 + 2m$	$da_2 = d_2 + 2m$
$df_1, df_2 = \text{قطر پای دنده}$	$df_1 = dm_1 - 2/4 m$	$df_2 = d_1 - 2/4 m$
$de_2 = \text{قطر خارجی چرخ}$		$de_2 = da_2 + m$
$h = ha + hf = \text{ارتفاع دنده}$	$h_1 = 2,2m = m + 1/2m$ $b_1 \geq 2m \sqrt{1+z_2}$	$h_2 = 2,2m = m + 1/2m$ $b_2 = \sqrt{da_1 - d_1}$ $b = b_2 + 2m$
$\gamma_m = \text{زاویه پیچش راه پیچ}$		$\gamma_m: \tan \gamma_m = \frac{z_1 \cdot m}{dm_1} = \frac{P \cdot z_1}{dm_1}$
$a = \text{فاصله خط المركزين}$		$a = \frac{dm_1 + d_2}{2}$

همچنین چگونگی ترسیم آنها را در حالت درگیری نشان می‌دهد.

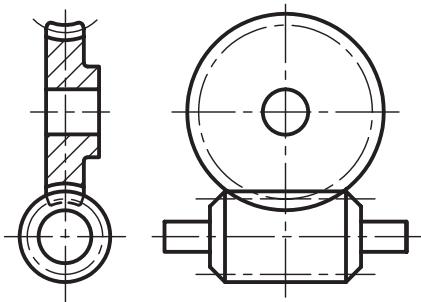

چگونگی ترسیم نقشه اجرایی چرخ حلزون و پیچ حلزون

برای اینکه بتوانید نقشه اجرایی چرخ حلزون و پیچ حلزون را رسم نمایید به مثال زیر توجه کنید.

مثال: نقشه اجرایی یک چرخ حلزون و پیچ حلزون را با مشخصات زیر رسم کنید.

$$m_x = 3.15$$

$$Z_1 = 1$$

$$\gamma = 5^\circ, 59', 40''$$


$$Z_2 = 40$$

$$d = \phi 20$$

چگونگی ترسیم پیچ حلزون و چرخ حلزون

نمایش ترسیم چرخ حلزون همانند چرخدنده‌های ساده در دو نمای اصلی نیم‌برش یا برش کامل و جانبی نیم نما است. ذکر مدول پیچ و همچنین تعداد دنده و γ به عنوان زاویه پیچش پیچ ضروری است.

در پیچ حلزون باید m (مدول پیچ) و قطر دایره متوسط و همچنین طول پیچ در کنار نقشه قید شود و یا محاسبات لازم در قالب جدولی در کنار نقشه رسم گردد.

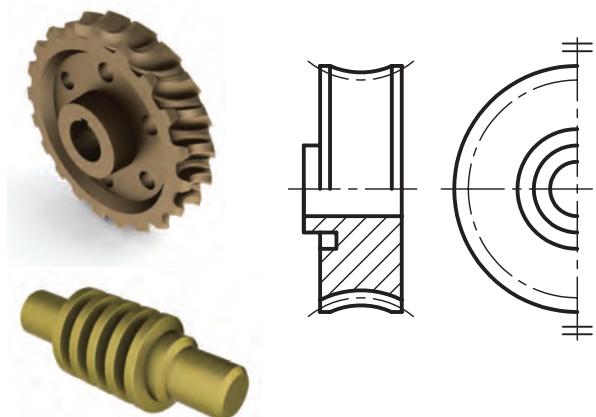

مشخصات چرخ و پیچ

$$\text{تعداد راه پیچ} = Z_1 =$$

$$\text{مدول} = m$$

$$\text{تعداد دندانه چرخ حلزون} = Z_2$$



ابعاد و اندازه‌های محاسبه شده و همچنین سایر مشخصات مانند تولرانس‌ها - انطباقات و تولرانس‌های هندسی و ... به نقشه‌کش اعلام و نقشه‌کش بر اساس آنها نقشه را رسم و اندازه‌گذاری می‌کند.

پس از ترسیم نقشه باید مشخصات نقشه در کنار آن و در داخل جدول درج شود تا سازنده بتواند بر اساس اطلاعات داده شده، چرخ حلزون و پیچ حلزون را تولید کند.

در شکل‌های زیر تصویر مجسم حلزون و پیچ حلزون و



به نقشه‌های اجرایی ترسیم شده، توجه کنید.

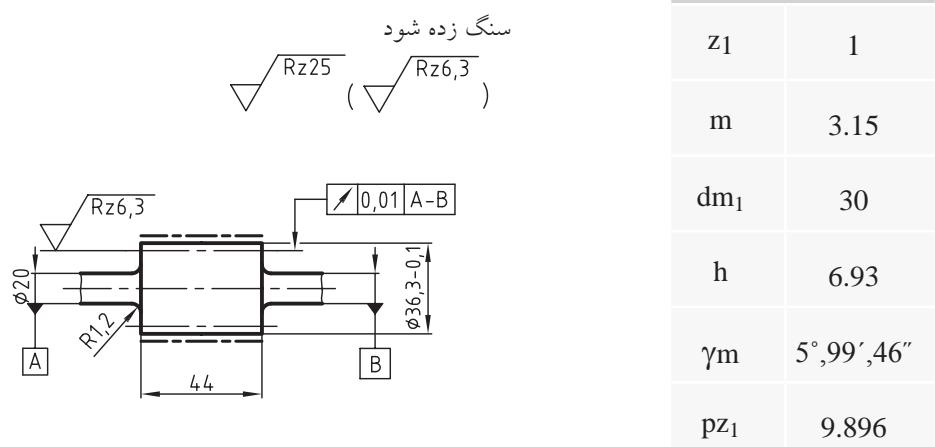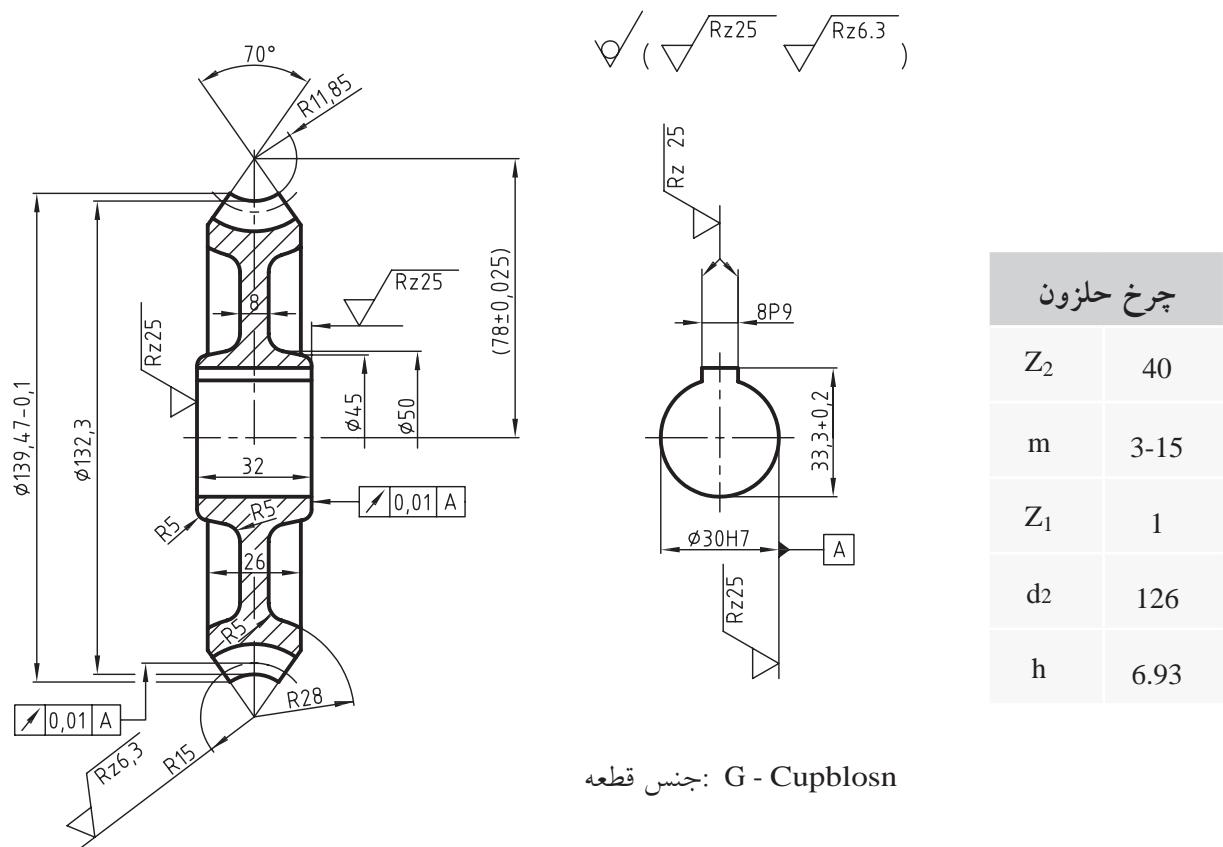




جنس قطعه: 16 Ma Cr5

درگیری چرخ دنده خارجی با چرخ دنده داخلی

زمانی که فاصله بین دو محور کم باشد هر دو محور در یک جهت گردش کنند. در این صورت از یک چرخ دنده داخلی و یک چرخ دنده خارجی استفاده می‌کنند. مشخصات این چرخ دنده‌ها از نظر مدول و... مانند چرخ دنده‌های ساده است. به نحوه درگیری این نوع چرخ دنده‌ها و نحوه ترسیم آن‌ها توجه کنید.

چرخ و شانه

برای تبدیل حرکت دورانی به خطی از چرخ و شانه می‌توان استفاده نمود. مشخصات و محاسبات و همچنین ترسیم این نوع چرخ دنده مانند چرخ دنده‌های ساده است. در شکل زیر نحوه درگیری این نوع چرخ دنده‌ها و با طریقه ترسیم آن‌ها آشنا می‌شوید.

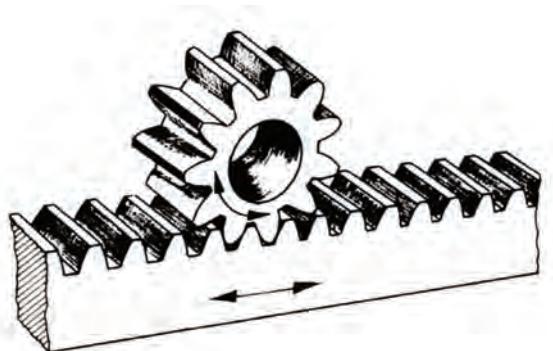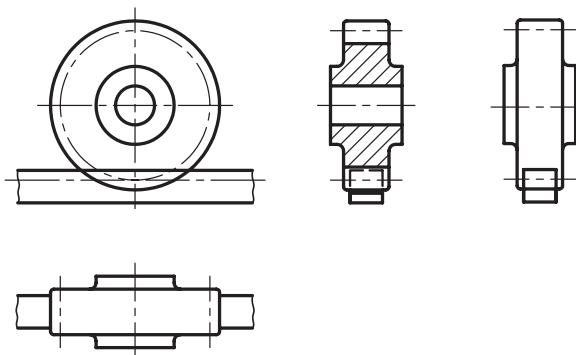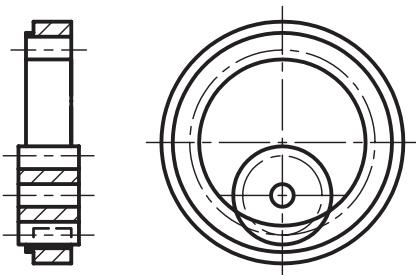

دستور کار شماره ۱

۲۰ دقیقه

هدف: ترسیم یک چرخ دنده ساده

مشخصات: یک چرخ دنده ساده با مشخصات زیر طبق استاندارد (E) ISO 2203 رسم کنید.

$$m = 2$$

$$Z = 25$$

$$b = 6m$$

$$\text{قطر محور } d_1 = 34$$

مراحل ترسیم

۵. دایره گام را به قطر ۵۰ میلی متر با خط و نقطه نازک در

تصویر رو به رو و نیم رخ رسم کنید.

۱. ابتدا محاسبات لازم را انجام دهید.

$$d = m \cdot z = 2 \times 25 = 50 \text{ mm}$$


$$dk = d + 2m = 50 + 2 \times 2 = 54 \text{ mm}$$

$$df = d - 2/33m = 50 - 2/32 \times 2 = 45.34 \text{ mm}$$



$$b = 6m = 6 \times 2 = 12 \text{ mm}$$

۲. کاغذ را به صورت عمود روی میز رسم یا تخته رسم بچسبانید و کادر و جدول را رسم کنید.


۳. استوانه‌ای به قطر ۵۴ و به ضخامت ۱۲ میلی متر در دو نمای اصلی و جانبی رسم کنید. (مطابق شکل زیر)

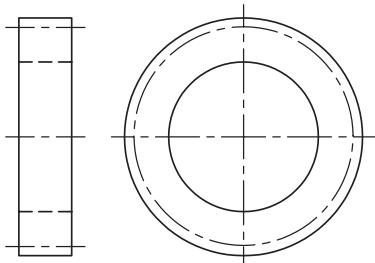

۶. نمای اصلی را در حالت برش و نمای جانبی را در حالت نیمنما رسم، پس از پررنگ کردن اندازه‌گذاری کنید.

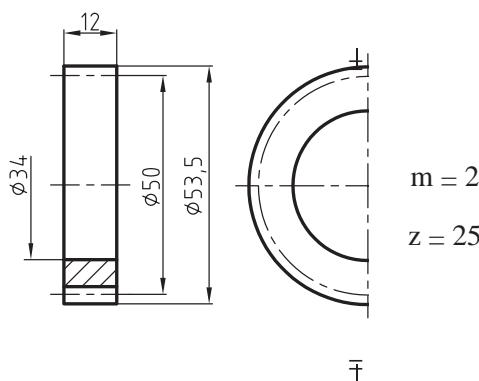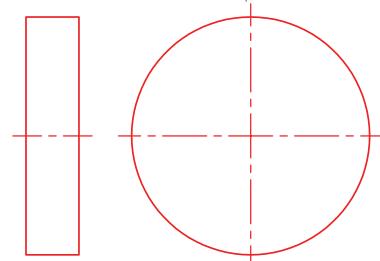

۴. سوراخی به قطر $d_1 = 34$ میلی متر در وسط آن رسم کنید (مطابق شکل زیر).

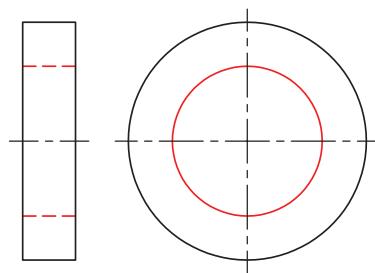

دستور کار شماره ۲



۲۵ دقیقه


هدف: ترسیم چرخ دندن مارپیچ راستگرد

مشخصات: یک چرخ دندن مارپیچ راستگرد با مشخصات زیر طبق استاندارد رسم کنید.

$$d_1 = 34 \text{ (پهنای چرخ دندن)} \quad \text{قطر سوراخ محور} \quad b = 8mn \quad \beta = 45^\circ \quad Z = 20 \quad mn = 1.75$$

مراحل ترسیم

۴. دایره گام را به قطر $d = 50$ میلی متر با خط و نقطه نازک در تصویر رو به رو و نیم رخ رسم کنید.

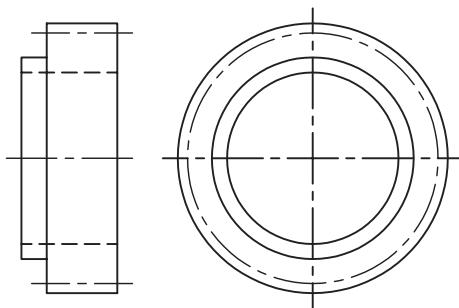

۱. ابتدا محاسبات لازم را انجام دهید.


$$d = \frac{Z \cdot mn}{\cos \beta} = \frac{20 \times 1.75}{0.7} = 50$$

$$\cos 45^\circ = 0.7$$

$$dk = do + 2mn = 50 + 2 \times 1.75 = 53.5$$

$$df = do - 2.3mn = 50 - 4.07 = 46$$


۲. کاغذ را به صورت عمود بچسبانید و کادر و جدول را بکشید.
استوانه‌ای به قطر 53.5 و به طول 20 میلی متر در دو نمای رو به رو و نیم نما با خط نازک رسم کنید.

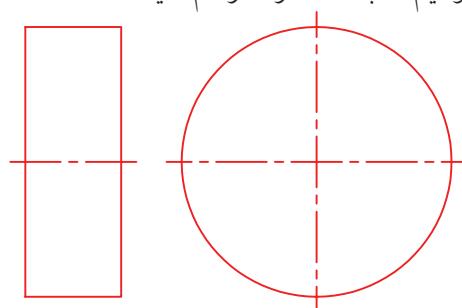


۵. تصویر رو به رو را در حالت نیم برش و تصویر نیم رخ را در حالت نیم نما رسم کنید و سپس آنرا پررنگ و $\beta = 45^\circ$ اندازه گذاری کنید.

$$mn = 1.75$$

$$Z = 20$$

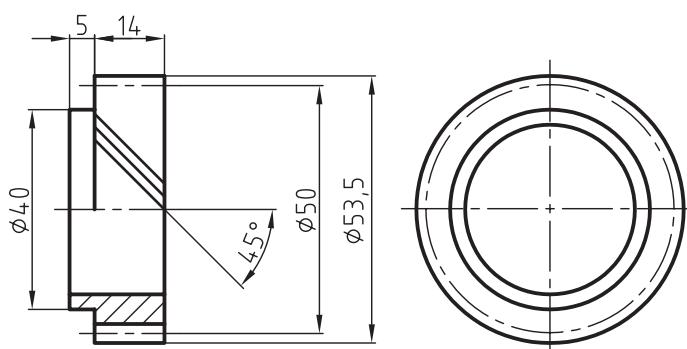

۳. سوراخی به قطر $d_1 = 34$ میلی متر و پله‌ای به ارتفاع 4 و به قطر 40 میلی متر رسم کنید.

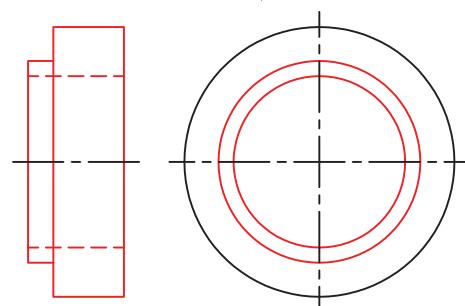


دستور کار شماره ۳

۳۰ دقیقه

هدف: ترسیم چرخ دندن مخروطی ساده

یک چرخ دندن مخروطی ساده با مشخصات زیر و با توجه به شکل مقابل رسم کنید.

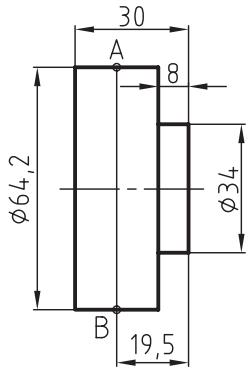

لازم به توضیح است که قطعه شکل مقابل مقابله بر اساس قطر سردنده مخروط، دور تراشی شده و آماده دندهزنی است.

قطر سوراخ محور $\phi 22$ شعاع های داده نشده $r=4$ γ زاویه 45° $a=45^\circ$ $a_1=45^\circ$ $Z=20$ $ma=3$ $\alpha=49.2'$, $21''$

مراحل ترسیم

۲. کاغذ را به صورت عمود بچسبانید و کادر و جدول را

۱. نخست محاسبات لازم را انجام دهید.

رسم کنید.



$$h = 2.167 \quad ma = z \cdot 1.67 \times 3$$

$$hf = 1.167m = 1.167 \times 3 = 4.98$$

$$de_1 = ma.z = 3 \times 20 = 60$$


$$da = de + 2me \cos 45^\circ = 60 + 2 \times 3 \times 0.7 = 64.2$$

$$Re = \frac{z \cdot me}{2 \sin 45^\circ} = \frac{20 \times 30}{2 \times 0.7} = 42.42$$

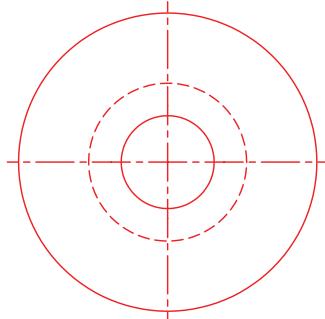
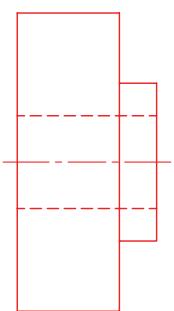


۵. از نقطه B خطی با زاویه رسم کنید تا قطر دایره گام مشخص شود. سپس با استفاده از ارتفاع پای دنده یعنی از نقطه C به B وصل کنید.


سوراخی به عمق ۴ میلی‌متر در قسمت پیشانی دنده ایجاد و سپس قوس‌هایی به شعاع $r = 4$ میلی‌متر رسم کنید.

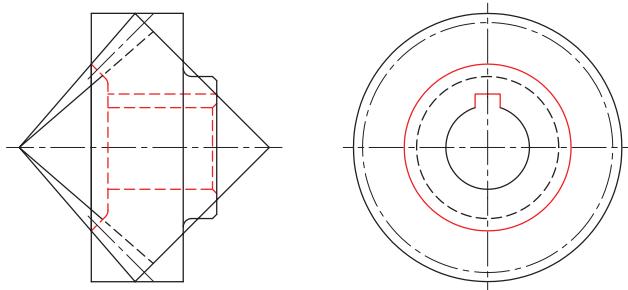


۶. خطوط اضافی را پاک کنید، تصویر رو برو را در حالت برش و تصویر نیم‌رخ را پس از کامل کردن پررنگ کنید.
خطوط اضافی را پاک کنید، تصویر رو برو را در حالت برش و تصویر نیم‌رخ را پس از کامل کردن پررنگ کنید.
نقشه را اندازه‌گذاری کنید.

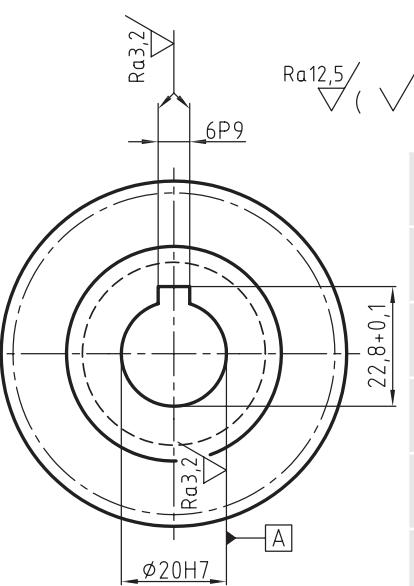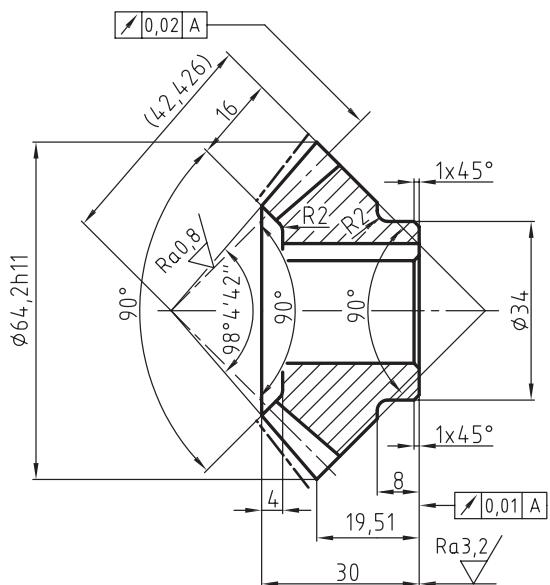

۳. نقشه را با مقیاس 1:1 در دو تصویر رو برو و نیم‌رخ رسم نموده، سپس سوراخی به قطر ۲۲ میلی‌متر در وسط تصویر آن رسم کنید.

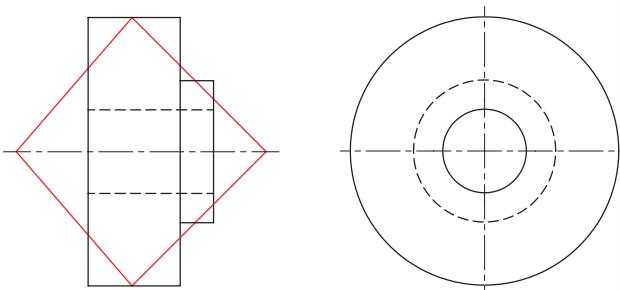

۴. از نقطه A خطی با زاویه $\gamma_a = 49^\circ, 2', 21''$ در سمت چپ آن رسم کنید تا محور را در نقطه‌ای قطع کند و سپس در سمت راست آن خطی با زاویه رسم کنید.

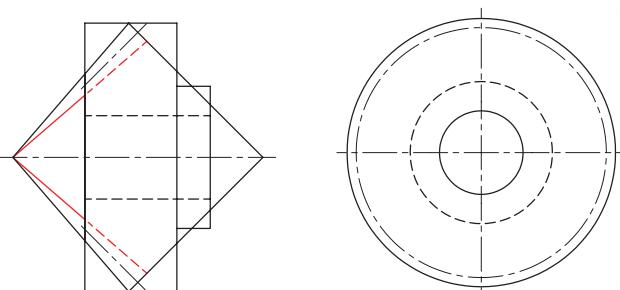

ارزشیابی پایانی

۱. مشخصات یک چرخ دنده ساده $b = 30 \text{ mm}$ ، $z = 30$ ، $m = 4$ و پهنهای چرخ دنده ۳۰ میلی متر است. آنرا در دو نمای رو به رو نیم برش و جانبی نیمنما با مقیاس ۱:۱ روی یک برگ کاغذ رسم و اندازه گذاری کنید.

۲. در گیری زوج چرخ دنده ساده را با مشخصات زیر در دو تصویر رو به رو و نیم رخ در برش کامل با فاصله و جدا از هم قرار گیرند رسم کنید.

پهنهای چرخ دنده ها $b = 20 \text{ mm}$



$Z_2 = 20$ ، $Z_1 = 30$ ، $m = 2$

قطر سوراخ محور محرک برابر 40 mm و محور متحرک برابر 26 mm میلی متر و شعاع داده شده در نظر گرفته شود.

۳. یک چرخ دنده مارپیچ چپ گرد را با مشخصات زیر پس از انجام محاسبات روی کاغذ A4 در دو نمای اصلی نیم برش و جانبی رسم کنید.

$\text{Ø}40$ ، $B = 30$ ، $b = 8 \text{ mm}$ ، $\beta = 45^\circ$ ، $Z = 25$ ، $mn = 3$

۴. هر یک از زوج چرخ دنده های مارپیچ شکل زیر را با مقیاس ۱:۱ روی یک برگ کاغذ A4 به طور جداگانه در تصویرهای رو به رو (نیم برش) و جانبی رسم و اندازه گذاری کنید.

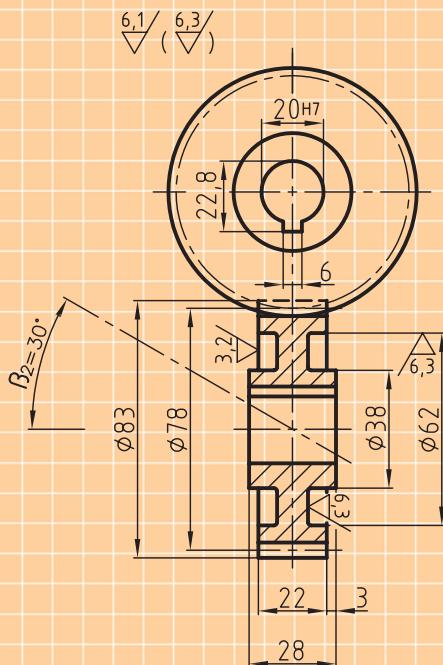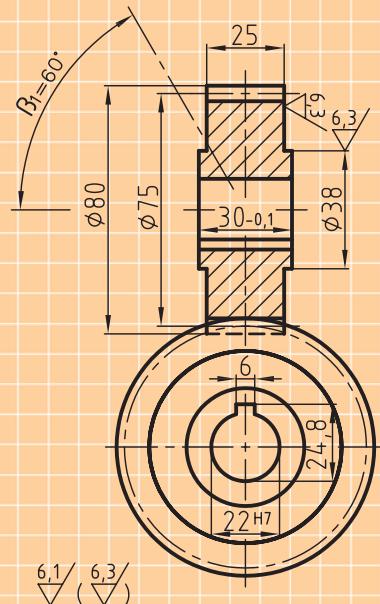

زاویه بین دو محور = 90°


$Z_1 = 15$

$\beta_1 = 60^\circ$


$Z_2 = 27$

$\beta_2 = 30^\circ$


۵. شکل زیر چرخ دندنهای Z_1 , Z_2 با محور دنباله‌دار مخروطی را که به طور ناقص رسم شده، نشان می‌دهد. نقشه را روی یک برگ کاغذ A3 با مقیاس مناسب با خطوط نازک ترسیم کنید، سپس خواسته‌های زیر را روی آن انجام دهید.
۶. روی محور پیشانی سمت راست چرخ دندنه Z_1 سوراخی به قطر ۲۰ و طول ۲۰ میلی‌متر رسم کنید.
 ۷. روی سوراخ رسم شده، مهره ۱۲ به طول ۱۶ میلی‌متر را ایجاد کنید.
 ۸. محاسبات لازم را برای چرخ دندنهای Z_1 , Z_2 انجام داده، سپس نقشه را اندازه‌گذاری کنید.
 ۹. مهره ترسیم شده و چرخ دندنه را تا محل نشان داده شده در برش موضعی رسم کنید.

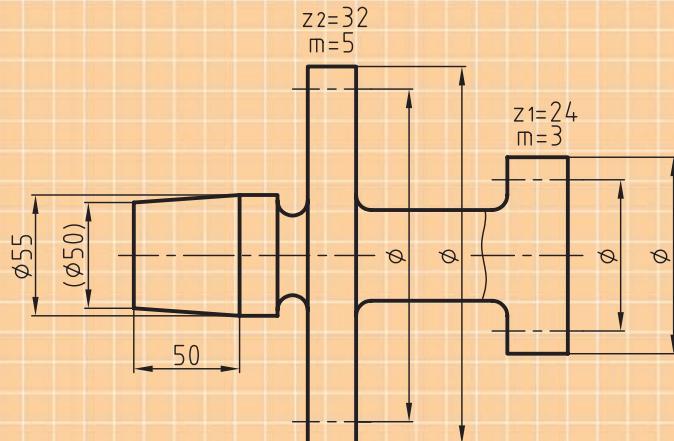

۱۰. شکل زیر پیچ حلقه‌نیزیک راههای است که به طور ناقص و با مقیاس ۱:۱ رسم شده است. چنان‌چه مدول آن $m = 2.5$ میلی‌متر باشد، نقشه را با مقیاس ۱:۱ رسم و اندازه‌گذاری کنید.

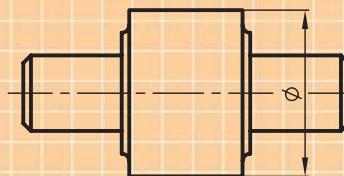

- شکل مقابل یک چرخ دندنه ساده داخلی است که با مقیاس ۱:۱ رسم شده است.
۱۱. چنان‌چه $m = 1.5$ میلی‌متر باشد پس از محاسبه قطر دایره گام و تعداد دندانه، نقشه را با مقیاس ۱:۱ در دو تصویر رویه‌رو در حالت برش و نیم‌رش رسم و اندازه‌گذاری کنید.

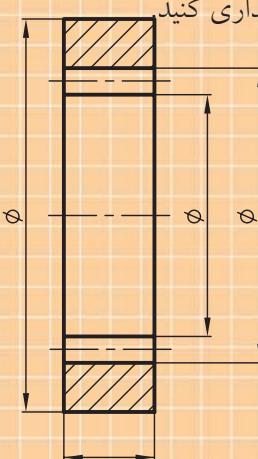

توانایی روش ترسیم انواع فنرها

◀ پس از آموزش این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

- فنر را تعریف کند.
- انواع فنرها را معرفی کند.
- کاربرد انواع فنرها را توضیح دهد.
- کاربرد انواع فنر را در حالت برش و بدون برش ترسیم کند.

ساعت‌آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲

پیش آزمون


موارد کاربرد فنرها را نام ببرید.

متداول‌ترین نوع فنر کدام است؟ کاربرد آن را بنویسید.

نام فنرهای اشکال زیر را طبق حروف مشخص شده، بنویسید.



(A)

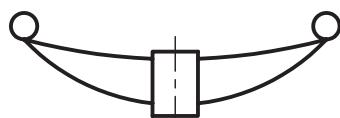


(B)

-A


-B

-C

-D

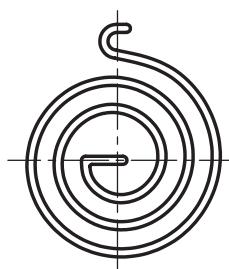

(C)

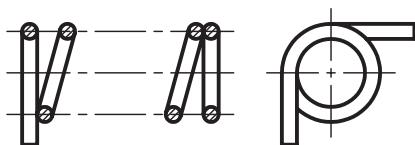

(D)

آیا فنرها را می‌توان در حالت برش رسم کرد؟ توضیح دهید.

مفهوم گام در فنر چیست؟

آیا برای ساخت فنر می‌توان از هر نوع فولادی استفاده کرد؟ چرا؟





هر یک از فنرها را به چند صورت می‌توان ترسیم کرد؟ در نقشه‌کشی از کدام تصویر برای ترسیم فنر استفاده می‌شود؟

نام فنر A در شکل مقابل چیست؟



تعريف فنر

فنر وسیله‌ای است که انرژی مکانیکی را در خود ذخیره می‌کند و در هنگام لزوم آنرا بازپس می‌دهد. به عبارتی انرژی پتانسیلی را به انرژی جنبشی و جنبشی را به پتانسیلی تبدیل می‌کند. این کار باعث ایجاد نیرو در قطعات مکانیکی می‌شود و در آن‌ها یک اتصال لاستیکی را به وجود می‌آورد. علاوه‌بر آن فنرها وظیفه جنبشی کردن ارتعاشات، ضربه‌ها و نوسانات در دستگاه‌ها و همچنین وسایل نقلیه و جذب انرژی در محرک و دستگاه‌ها را دارند. در اشکال زیر چند نمونه از کاربرد فنرها را در مکانیزم‌ها و دستگاه‌های گوناگون مشاهده می‌کنید.

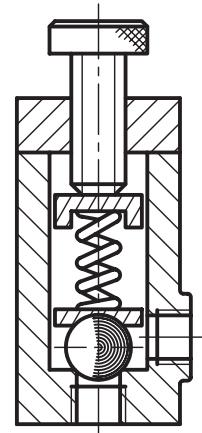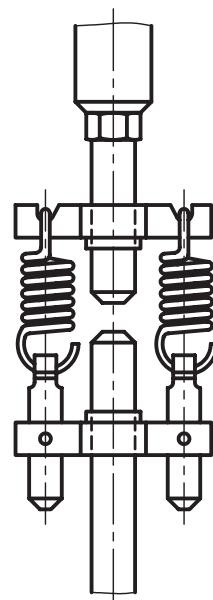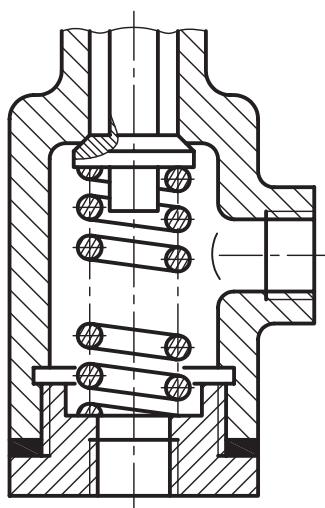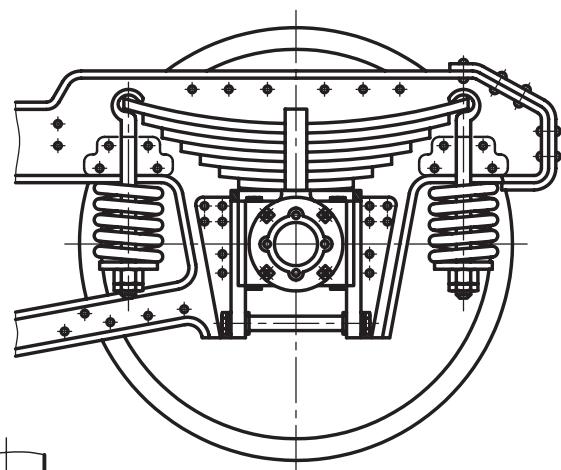




دسته‌بندی فنرها

فنرها را بر حسب نوع نیرویی که به آن‌ها وارد می‌شود از نظر شکل ظاهری، نحوه کاربرد، شکل مواد مصرفی و از نظر جنس به شرح زیر دسته‌بندی می‌کنند.
از نظر شکل ظاهری، مانند فنرهای استوانه‌ای، مخروطی و تخت.
از نظر چگونگی کاربرد، مانند فنرهای فشاری، کششی، خمشی و پیچشی.
از نظر شکل مواد مصرفی، مانند فنرهای، تخت و حلزونی.
و از نظر جنس، مانند فنرهای فولادی، برنجی و غیره.
پیش از آن که به بررسی مشخصات تک‌تک فنرها پردازیم، ابتدا شما را با نحوه ترسیم فنرها آشنا می‌سازیم.

در نقشه‌کشی فنرها را در حالت برش ترسیم می‌کنند.
جدول زیر نمایش ترسیم فنرها را طبق استاندارد، در سه
حالت تصویر، برش و شماتیک نشان می‌دهد.

◀ نحوه ترسیم فنرها طبق استاندارد DIN ISO 2162-1
فنرها را طبق استاندارد ایزو در سه حالت برش، تصویر و
شماتیک، نشان می‌دهند.

DIN-ISO2162-1 چگونگی ترسیم فنر در نقشه‌کشی طبق استاندارد دین – ایزو ۱

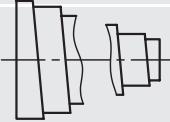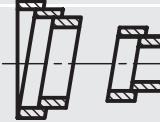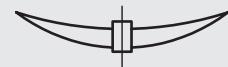نام	نمایش تصویر			شرح
	تصویر	برش	اختصاری(شماتیک)	
فنری				فنرهای مارپیچ و فشاری استوانه‌ای با مقطع گرد (دایره‌ای)
کششی				فنر مارپیچ و فشاری مخروطی فولادی با مقطع مستطیل
بیجشی				فنر مارپیچ کششی استوانه‌ای با مقطع دایره‌ای (گرد)
بیجشی				فنر مارپیچ استوانه‌ای بیجشی راست گرد با مقطع گود
بشقابی				فنر بشقابی (بلویل) فنرهای بشقابی
تخت				فنرهای تخت با بست بدون حلقه
				فنرهای تخت با بست و با حلقه (چشم فنر)

فرن‌های مارپیچ فشاری



گام فرن‌های مارپیچ فشاری را به گونه‌ای در نظر می‌گیرند که بین حلقه‌ها فاصله وجود داشته باشد.

ترسیم فرن‌های مارپیچ فشاری در حالت برش

فرن‌ها را در نقشه‌کشی، در حالت برش رسم می‌کنند. برای رسم فرن مارپیچ استوانه‌ای در حالت برش، ابتدا گام فرن را از رابطه $p = \frac{Lo-1.5d}{n}$ بدست آورده و سپس با توجه به رعایت نکات زیر نقشه را می‌کشیم. برای این منظور به مثال زیر توجه کنید.

کاربرد

این فرن‌ها در بیرون انداز قالب‌ها، کمک فرن اتومبیل‌ها، صفحه کلاچ‌ها، سوپاپ اطمینان و موارد مشابه به کار می‌روند.

مثال: یک فرن مارپیچ فشاری استوانه‌ای با مشخصات زیر در حالت برش، رسم و اندازه‌گذاری کنید.

$$Lo = 66 \quad d = 4 \quad Dm = 40 \quad n = 6 \quad p = ?$$

$$p = \frac{Lo-1.5d}{n} = \frac{66-1.5 \times 4}{6} = 10 \text{ mm}$$

$$Da = Dm + d = 40 + 4 = 44 \text{ mm}$$

$$Di = Dm - d = 40 - 4 = 36 \text{ mm}$$

این نوع فرن‌ها از فولاد مخصوص با مقاطع گرد، مربع یا مستطیل به شکل مارپیچ تولید می‌شوند و تحت تأثیر نیروی فشاری محوری قرار می‌گیرند. این فرن‌ها که به صورت استوانه‌ای یا مخروطی تولید می‌شوند را فرن‌های فشاری گویند. هر دو انتهای فرن‌های فشاری یک حلقة غیر مؤثر دارند و تا ضخامت $d/4$ سنگ زده می‌شوند (d = قطر مفتول فرن)

تا با شرایط بهتری در تکیه‌گاه خود بنشینند.

برای این که فرن در موقع جمع شدن کج نشود، در داخل آن میله‌ای قرار می‌دهند، یا فرن را در یک لوله استوانه‌ای محافظت می‌گذارند. برای رسم فرن در نقشه‌کشی به اطلاعات زیر نیاز است.

$$d = \text{قطر مفتول فرن}$$

$$i = \text{تعداد حلقه فرن}$$


$$p = \text{گام فرن}$$

$$Dm = \text{قطر متوسط حلقه فرن}$$


$$Di = \text{قطر داخلی حلقه فرن}$$

$$Da = \text{قطر خارجی حلقه فرن}$$


$$L = \text{طول آزاد فرن}$$

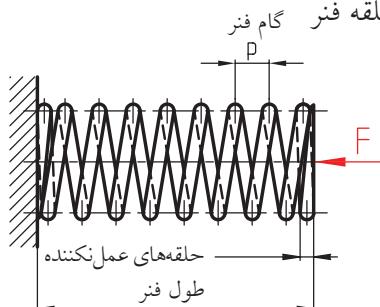




انتهای فرن‌ها قبل از سنگ‌زنی

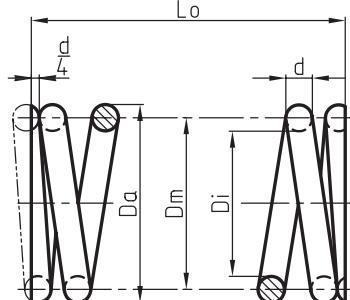

سطح سنگ‌زنی شده

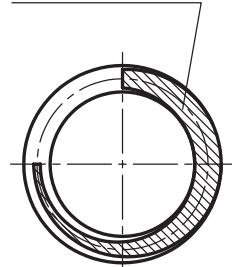

اشکال زیر فنرهای فشاری استوانه‌ای یا مقطع گرد و چهارگوش و همچنین فنر فشاری مخروطی را در سه حالت تصویر، برش و اختصاری نشان می‌دهد.

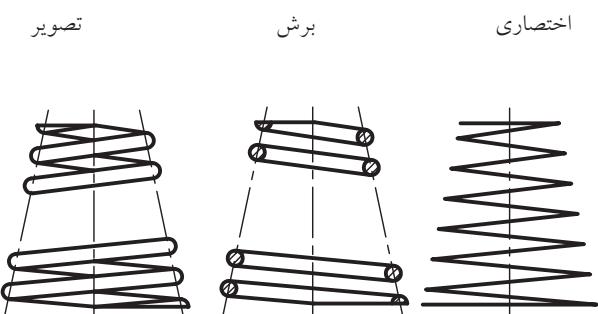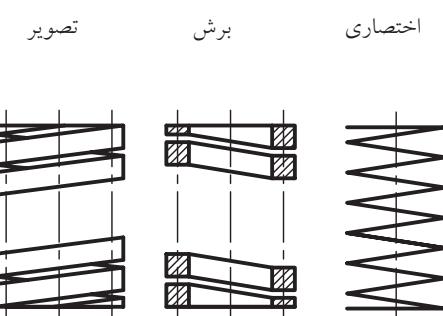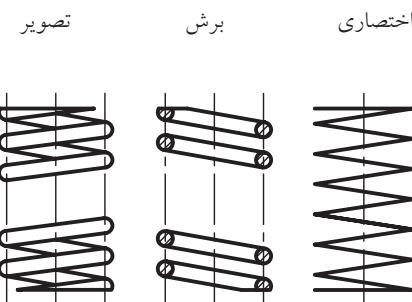

مراحل ترسیم

فقط یک حلقه و نیم از بالا و یک حلقه و نیم از پایین ترسیم می‌کنیم.


دو خط نازک به فاصله $L = 66$ میلی‌متر از یکدیگر رسم می‌کنیم.

دو خط محور به فاصله $D_m = 40$ عمود بر دو خط ترسیم شده L رسم می‌کنیم.

نیم‌دایره‌ای به شعاع d مطابق شکل رسم و سپس دایره‌ای به قطر d بر آن مماس می‌کنیم.

دایره‌ای به قطر d روی محور دیگر رسم و سپس به فاصله p از مرکز دایره، دایره دیگری به قطر d ترسیم می‌کنیم. پس از ترسیم یک حلقه و نیم در ابتدا و انتهای فنر، آنرا پرنگ و اندازه‌گذاری می‌کنیم.


چنانچه قطر مقطع مفتوح از ۲ میلی‌متر بیشتر باشد مقطع هاشور زده می‌شود. در صورت کوچک بودن قطر مفتوح یعنی کمتر از ۲ میلی‌متر می‌توان مقطع را سیاه نمود. هر دو انتهای فنرهای فشاری یک حلقه غیر مؤثر دارند.

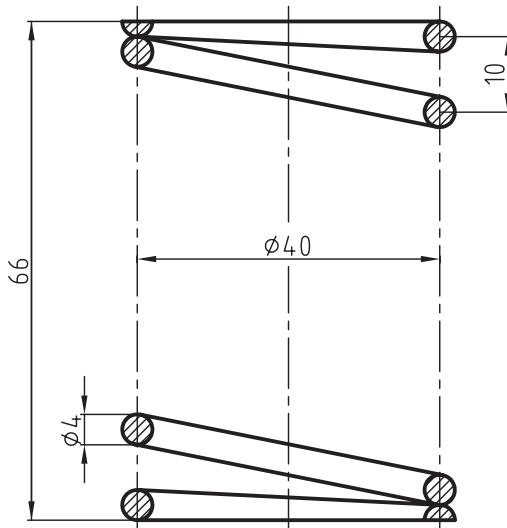

نیرو به جای خود بازمی‌گردند. بدینهی است قسمت ابتداء و انتهای این گونه فنرها را به منظور اتصال آنها به محل موردنظر به شکل حلقه، قلاب و یا پیچ درست می‌کنند. کاربرد این نوع فنرها در نیروسنجهای نگهدارنده ورقها در گیوتین‌ها وغیره است. در شکل‌های زیر فنرهای کششی در حالت عادی (بدون بار) و همچنین حلقه‌های از هم باز شده بر اثر اعمال نیروی کشش دیده می‌شوند.

فنرهای پیچشی مارپیچی (تلسکوپی)



فنرهایی هستند که تحت تأثیر نیروی فشاری قرار گرفته و باعث پیچش حلقه‌های فنر در محور طولی آن می‌شود. از این نوع فنر برای درب داشبورد خودروها یا وسایلی مانند قیچی با غبانی استفاده می‌شود. این فنرها که به آنها فنرهای تلسکوپی (مخروطی نواری) می‌گویند، دارای مقطع مستطیلی بوده و برای نیروهای کم قابل استفاده هستند. در شکل‌های زیر این نوع فنرها را در سه حالت تصویر، برش و شماتیک ملاحظه می‌کنید.

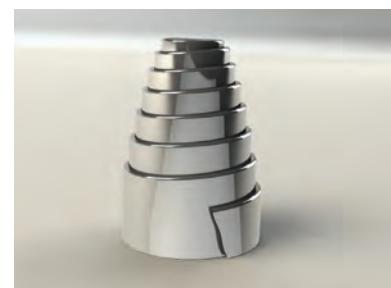

تصویر

برش

اختصاری

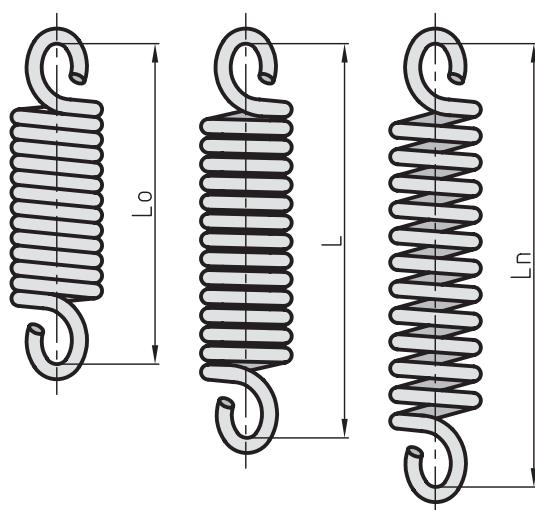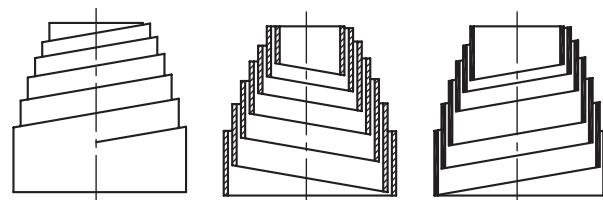


فنرهای مارپیچی کششی

این فنرها را از پیچاندن مفتول فنری به دور استوانه‌ای تولید می‌کنند.


حلقه‌های این فنرها در حالت آزاد به روی هم فشرده هستند، بنابراین گام فنرهای کششی با قطر مفتول آنها برابر است ($P = d$).

حلقه‌های این فنرها با اعمال نیروی کششی از هم باز شده و انرژی را در خود ذخیره می‌سازند و پس از حذف

شکل‌های زیر روش ترسیم فنر مارپیچ کششی را در سه حالت تصویر، برش و اختصاری نشان می‌دهد.

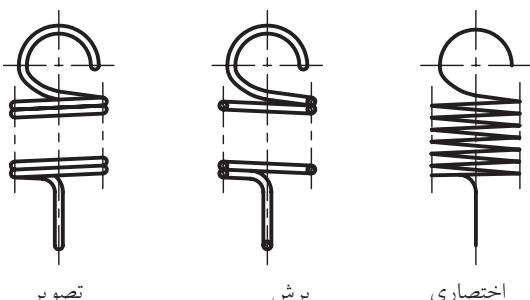

قالب‌های این نوع فنرها به نوع کاربرد آنها بستگی دارد. در

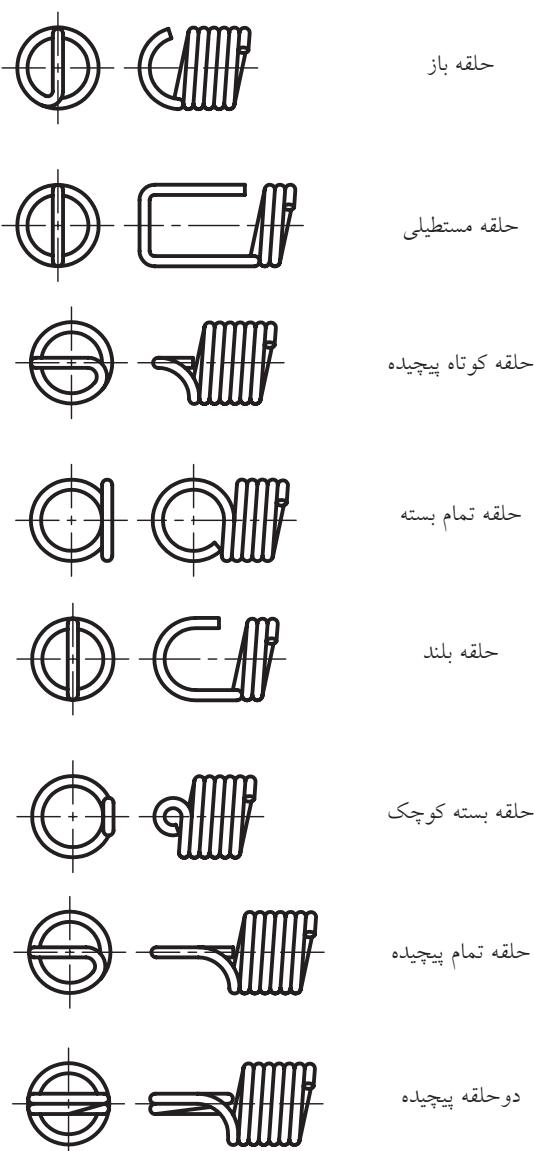

چگونگی ترسیم فنرهای مارپیچی کششی

همان‌طور که توضیح داده شد فنرهای کششی در دو انتهای خود قالب‌هایی دارند که با خم کردن یکی از حلقه‌های انتهایی به وجود می‌آیند. برای رسم این نوع فنرها به اطلاعات زیر نیاز داریم. گام فنرهای کششی برابر قطر مفتول آن‌هاست.

$$? = p$$

$$n = \text{تعداد حلقه‌های مؤثر}$$

$$d = \text{قطر مفتول فنر}$$

$$D_m = \text{قطر متوسط حلقه فنر}$$

$$D_a = \text{قطر خارجی حلقه فنر}$$

$$D_i = \text{قطر داخلی حلقه فنر}$$

$$m = \text{اندازه دهانه قالب}$$

$$L_o = \text{طول آزاد فنر} + \text{دوبرابر فاصله سوراخ در داخل}$$

$$\text{حلقه طرفین}$$

$$L_k = \text{فاصله سوراخ داخل قالب (طول آزاد فنر)}$$


$$L_h = \text{فاصله حلقه ابتدایی تا انتهایی فنر}$$

$$L_h = 0.8(D_m - d) = 0.8 D_i$$

$$L_k = d(i+1)$$

$$L_o = L_k + 2L_h$$


$$L_o = d(i+1) + 2 \cdot 0.8 \cdot D_i$$

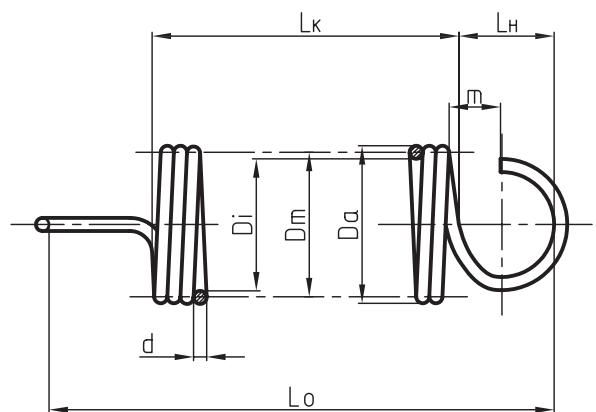

۶- فنرهای پیچشی

این نوع فنرها نیروی پیچشی را در خود ذخیره، و در صورت لزوم به قطعه دیگری منتقل می‌کنند. از پر مصرف‌ترین این گونه فنرها، فنر پیچشی استوانه‌ای و فنر پیچشی حلزونی هستند.

شکل زیر نمونه‌هایی از این قلاب‌ها دیده می‌شود.

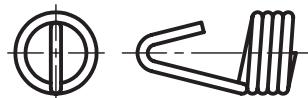


حلقه ۷ شکل




پیچ و مهره در مخروطی



چنگک پیچی در مخروط

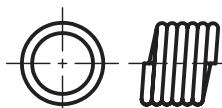


بریده شده ماشین

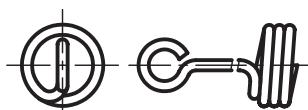


حلقه کشیده شده




حلقه با مرکز کم شده

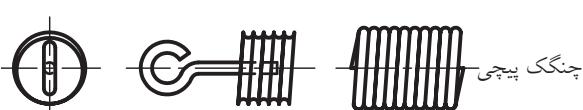

چنگک پیچی

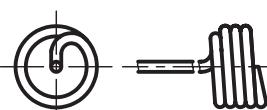

انتهای مستقیم

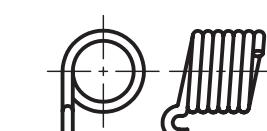

حلقه یک طرف کشیده شده

فنر پیچشی استوانه‌ای

از پیچاندن مفتوول فلزی به دور یک استوانه به وجود می‌آیند. در قسمت ابتدا و انتهای این گونه فنرها به منظور استقرار بهتر در محل مورد نظر، طول اضافی پیش‌بینی شده است. در حالات زیربار هرچه زاویه طی شده بیشتر باشد انرژی بیشتری در فنر ذخیره شده است.



◀ کاربرد

کاربرد این فنرها در گیره لباس، درب بخاری، درب داشبورد خودروها، دستگیره درهای منازل و غیره است. در شکل‌های زیر فنرها پیچشی را در سه حالت تصویر، برش و شماتیک و نحوه ترسیم آن مشاهده می‌کنید.

= قطر متوسط حلقة

= قطر مفتوول فنر

$i = \text{تعداد حلقة}$

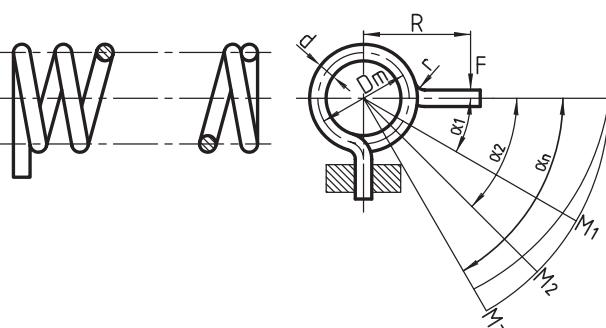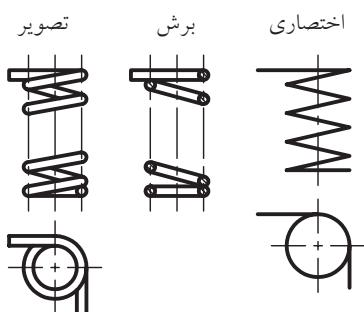


ساعت‌ها، جاروبرقی، زبانه‌ی قفل‌ها، فنر داخل متر، ساعت اندازه‌گیری، پشتی صندلی خودروها وغیره استفاده می‌شود. در جدول تصویر این فنرها دیده می‌شود.

در شکل‌های زیر نمونه‌هایی از فنرهای پیچی استوانه‌ای را ملاحظه می‌کنید.

نحوه نمایش		
توضیحات	تصویر	اختصاری
رنگ‌های فنر رنگ‌های مارپیچ رنگ‌های قاتم رنگ‌های سبمه‌ای		
رنگ‌های فنر رنگ‌های مارپیچ رنگ‌های قاتم رنگ‌های سبمه‌ای		

فنرهای بشقابی (پولکی یا بل ول)

این فنرها جزو فنرهای فشاری بوده و در امتداد محورشان زیر با قرار می‌گیرند. فنرهای بشقابی در مقایسه با فنرهای فشاری مارپیچ نیروی بیشتری را تحمل کرده و به تغییر مکان کمتری نیاز دارند و به همین جهت فضای کمتری را اشغال می‌کنند. اگر تعداد زیادی از آن‌ها به‌طور موافق روی هم قرار گیرند، می‌توانند با تغییر مکان ثابت، نیروی زیادی را تحمل کنند. اگر تعدادی از آن‌ها به‌طور مخالف هم روی یکدیگر قرار گیرند، مقدار نیرو مبهم خواهد بود. فنرهای بشقابی بیشتر در قالب‌سازی، صنایع اتومبیل و فندرسیون دستگاه‌ها کاربرد دارند.



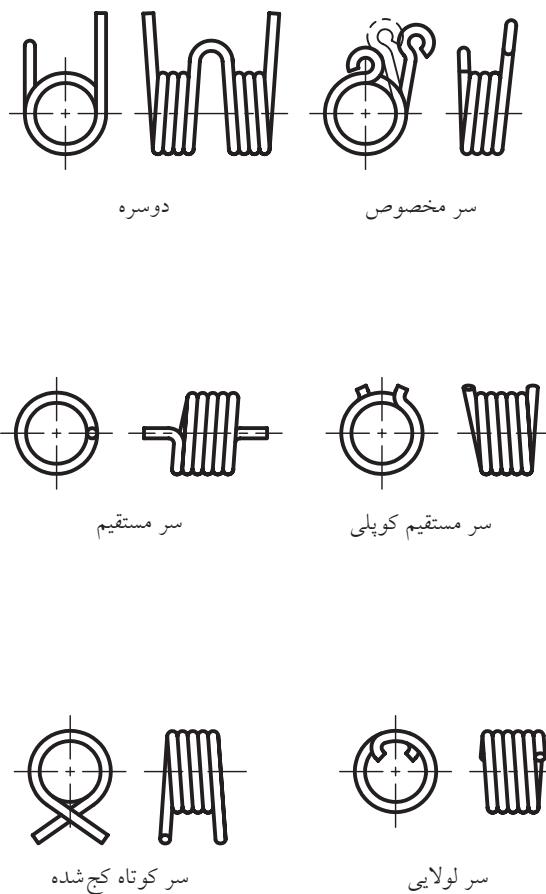


فنر پیچی حلقه‌نی

این فنرها از تسمه یا نوار تخت فلزی به فرم حلقه‌نی پیچیده می‌شوند. قسمت انتهای آن‌ها یا دارای حلقه است و یا به فرم خمیده ساخته می‌شود. این نوع فنرها را نواری تخت هم می‌نامند و معمولاً به دو حالت با قاب محافظ یا بدون محافظه ساخته می‌شوند. از این نوع فنرها به عنوان محرک در اسباب بازی‌ها،

این فنرها مانند یک واشر معمولی به صورت مخروط توخالی هستند. در شکل زیر چند ترکیب از این فنرها در حالت تصویر، برش و شماتیک نشان داده شده است.


نحوه ترسیم فنرهای بشقابی (بلویل) طبق استاندارد ISO 2162

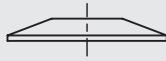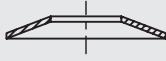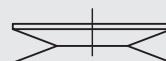توضیحات	نحوه نمایش ترسیم		
	تصویر	برش	اختصاری
			
			
			

چگونگی ترسیم فنر بشقابی در حالت برش

به نحوه ترسیم فنر بشقابی در حالت برش و اندازه‌گذاری آن توجه کنید. برای ترسیم فنر بشقابی در حالت برش به اطلاعات زیر نیاز است.

- t = ضخامت ورق بشقاب
- h_0 = ارتفاع فنر
- $L_0 = h_0 + t$ = طول یا ارتفاع آزاد فنر
- S = مقدار جابه‌جایی فنر
- D_e = قطر خارجی فنر
- D_i = قطر داخلی فنر

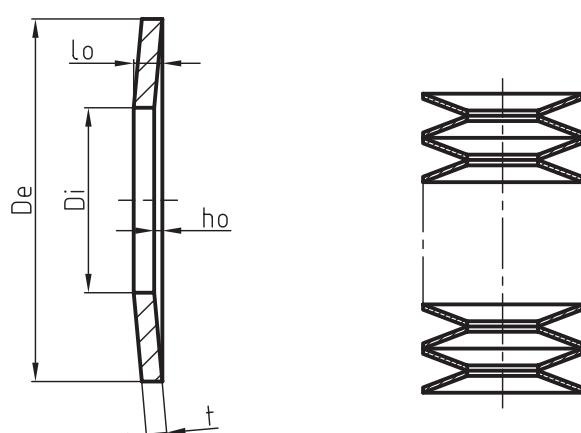

اطلاعات مربوط به فنر بشقابی را می‌توان طبق استاندارد DiN از جدول زیر استخراج کرد.




D_e	-داخلی \emptyset	12,5	16	20	25	28	31,5	35,5	40
D_i	-خارجی \emptyset	6,2	8,2	10,2	12,2	14,2	16,3	18,3	20,4
$D_e \approx 18; h_o \approx 0,4$		سری A							
t	ضخامت بشقاب	0,7	0,9	1,1	1,5	1,5	1,75	2	2,25
h_o	ارتفاع فنر	0,3	0,35	0,45	0,55	0,65	0,7	0,8	0,9
l_o	طول حالت آزاد	1,0	1,25	1,55	2,05	2,15	2,45	2,8	3,15
s	مقدار جابه‌جایی فنر	0,23	0,26	0,34	0,41	0,49	0,53	0,6	0,68
N	نیروی F به	660	1010	1520	2930	2840	3870	5190	6500
$D_e \approx 28; h_o \approx 0,75$		سری B							
t	ضخامت بشقاب	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,25	1,25	1,5
h_o	ارتفاع فنر	0,35	0,45	0,55	0,7	0,8	0,9	1	1,15
l_o	طول حالت آزاد	0,85	1,05	1,35	1,6	1,8	2,15	2,25	2,65
s	مقدار جابه‌جایی فنر	0,26	0,34	0,41	0,53	0,6	0,68	0,75	0,86
N	نیروی F به	293	410	748	862	1110	1910	1700	2620

برای تثبیت این فنرها روی هم و افزایش مقاومت آنها از بستهایی استفاده می‌شود و دو حلقه به نام چشم فنر نیز برای نصب در نظر گرفته می‌شود. برای کنترل فنرها که به طور دقیق روی هم قرار گیرند، وسط آنها را سوراخ و به وسیله‌ی پیچ مخصوصی به نام ستربولت آنها را به یکدیگر متصل می‌کنند. در شکل زیر نحوه‌ی ترسیم این فنرها دیده می‌شود.

فنرهای خمی (فنرهای ورقی تخت)

فنرهای خمی از تسمه‌های فنری با عرض و ضخامت‌های یکسان، ولی با طول‌های متفاوت تشکیل می‌شوند. این فنرها با توجه به نیروهای خمی در وسایل نقلیه به عنوان ضربه‌گیر و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند و آن‌ها را به طرز مناسبی خم می‌کنند.

فنرهای ورقی تخت طبق استاندارد ISO 2162

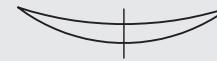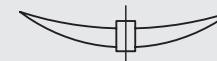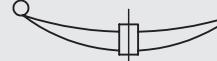توضیحات	نحوه‌ی نمایش	
	تصویر	اختصاری
فرنربندی تخت بدون حلقه و بست		
فرنربندی تخت با حلقه بدون بست		
فرنربندی تخت بدون حلقه یا بست		
فرنربندی تخت با حلقه و بست		

جنس فنرها

مواد اضافی عمدتاً از: کربن، سیلیکون، منگنز، کرم، وانادیوم و برای فنرهای ضدزنگ آهنی از عناصری مانند کروم، نیکل و مولیبدن استفاده می‌شود.

برای فنرهای غیر آهنی معمولاً از موادی همچون برنج، برنز، مس، روی، فسفر و غیره استفاده می‌کنند.

برای آشنایی با ویژگی‌های بعضی از فنرها به جداول‌های زیر توجه کنید.

برای تولید فولاد فنر از موادی استفاده می‌شود که دارای خاصیت الاستیستیته باشند. این مواد افزودنی برای ایجاد خاصیت فنری در فولاد به کار می‌روند و در عین حال باید محکم و سخت باشند. استحکام فولادهای فنر را با روش غلتک‌کاری، کشیدن و چکش‌کاری سرد بالا برده و بدین ترتیب به آن‌ها خاصیت فنری (الاستیستیته) می‌دهند.

جدول‌های مربوط به فولادهای فنر

جنس	علامت اختصاری	درصد مواد مصرفی			
فولاد آلیاژی سیلیکومنگنز	A.S.70	کربن	منگنز	سیلیکون	٪۱/۸۰-۲/۲۰
	S.A.E.9260	٪۰/۵۵	٪۰/۶۰-۰/۹۰	٪۰/۶۰	٪۰/۹۰
فولاد کرم وانادیوم	A.S.32	کربن	منگنز	سیلیکون	٪۰/۲۰-۰/۳۵
	S.A.E.6150	٪۰/۴۸	٪۰/۷۰-۰/۹۰	٪۰/۷۰	٪۰/۹۰
فولاد کرم سیلیکون	A.S.33	٪۰/۵۵	٪۰/۶۵	٪۰/۵۰ منگنز	٪۰/۸۰
	S.A.E.9254	٪۱/۲۰	٪۱/۶	٪۰/۵۰ کرم	٪۰/۸۰

نوع	علامت	مواد استعمال
مفتول فنری ضد زنگ	A.S.2.F AIAI301	مقاوم در برابر مواد شیمیایی و حرارت دارای کروم، نیکل، مولیبدن
مفتول فولادی	DIN: 17223	انواع فنر مارپیچی کششی و فشاری و پیچشی، واشر فنری و غیره
تسمه‌ی فنری	C.R.V	انواع فنر تخت و لوله و دارای عناصری مثل کروم، کربن، و منگنز

جنس	علامت اختصاری	درصد عناصر اضافی	مواد استعمال
فولاد فنر ساعت	۱۰۰.A.S ۱۰۹۵.S.A.E	%۰/۹۰-۱/۰۵ کربن %۰/۳۰-۰/۵۰ منگنز	فنر ساعت، فنرهای تخت
فولاد فنر تخت	۱۰۱.A.S ۱۰۷۴.S.A.E	%۰/۷۰-۰/۸۰ کربن %۰/۵۰-۰/۸۰ منگنز	فنرهای تخت ((مسطح))
فولاد پرکربن برای مفتول فنری	۸.A.S	%۰/۷۰-۰/۸۵ کربن %۰/۶۰-۱/۰۵ منگنز	در ساخت فنرهای مارپیچ مرغوب استفاده می شود
فنر برنجی	۵۵.A.S ۱۵۵.A.S	%۶۴-۷۲ مس بقیه روی	هادی الکتریسیته و مقاوم در مقابل زنگزدگی ((لوازم الکتریکی))
فنر بریلیوم، مس	۴۵.A.S ۱۴۵.A.S	%۹۸ مس ٪۲ بریلیوم	ضدزنگ، هادی خوب الکتریسیته در لوازم برقی که با جرقه همراه است.

دستور کار شماره ۱



۱۵ دقیقه

هدف: ترسیم فنر مارپیچ فشاری استوانه‌ای با مفتول گرد

مشخصات: یک فنر مارپیچ استوانه‌ای با مشخصات زیر رسم کنید.

$$L_o = 77.5$$

$$d = 5$$


$$n = 7$$

حلقه‌های مؤثر


$$D_m = 45$$

مراحل ترسیم

۵. مقطع مفتول فنر را به هم وصل کرده تا نقشه مطابق شکل زیر کامل شود.

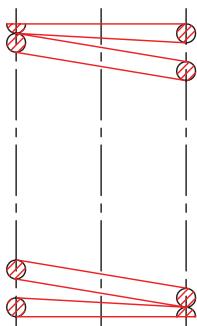

۶. نقشه را پرنگ و سپس اندازه‌گذاری کنید.

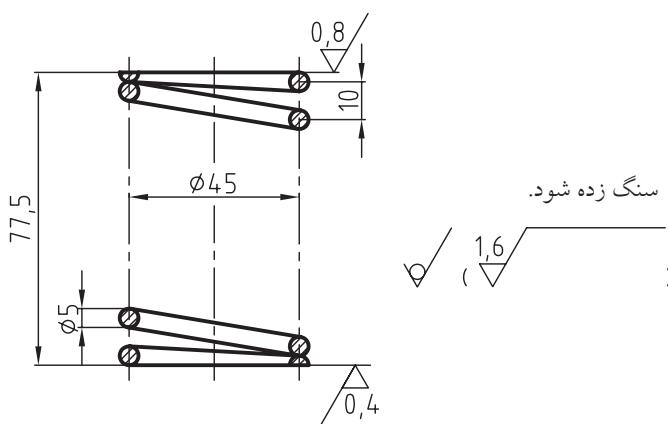


۱. ابتدا گام را از رابطه $P = \frac{L_o - 1.5d}{i}$ محاسبه کنید.


$$P = \frac{77-1.5 \times 4}{i} = 10$$

۲. کاغذ را به صورت عمود بچسبانید و کادر و جدول را بکشید.
با توجه به ابعاد و اندازه‌ها، جای مناسب نمایه را در داخل کادر تعیین کنید.

۳. دو خط موازی افقی به فاصله‌ی ۷۷ و سپس دو خط متقارن به فاصله‌ی ۴۵ ترسیم کنید.

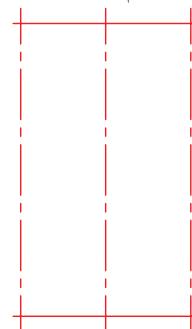

۴. مقطع‌های مفتول فنر را مطابق شکل زیر رسم کنید.

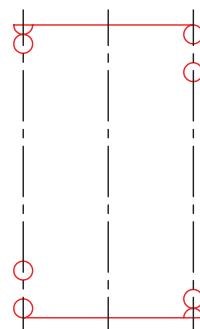



دستور کار شماره ۲

۱۵ دقیقه

هدف: ترسیم فنر بشقابی (بلویل)

مشخصات: نقشه یک فنر بشقابی را با مشخصات زیر و با مقیاس $\frac{2}{3}$ رسم کنید.

$$De = 40$$

$$Di = 20.4$$


$$t = 2:25$$

$$ho = 0.9$$



$$Lo = 3.15$$

مراحل ترسیم

۱. کاغذ را به صورت عمود بچسبانید و کادر و جدول را بکشید.
۲. مخروط ناقص به قطر بزرگ 60 میلی متر، قطر کوچک تر 47.2 میلی متر، مطابق شکل 1 رسم کنید.
۳. در داخل مخروط، تیغه‌ای به ضخامت $3/37$ (ضخامت فنر) رسم و سپس سوراخی به قطر $30/6$ در آن ایجاد کنید (مطابق شکل 2).
۴. نقشه را در حالت برش مطابق شکل رسم کنید.

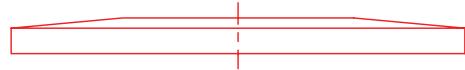

۵. نقشه را پررنگ نموده، سپس اندازه‌گذاری کنید.
۶. در داخل مخروط، تیغه‌ای به ضخامت $3/37$ (ضخامت فنر) رسم و سپس سوراخی به قطر $30/6$ در آن ایجاد کنید (مطابق شکل 2).

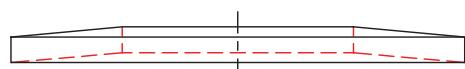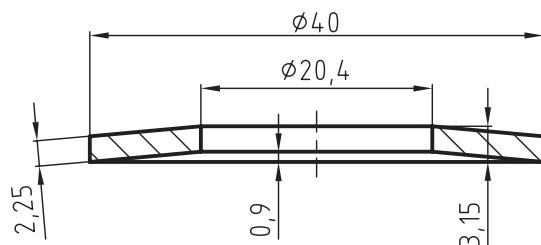



دستور کار شماره ۳

۳۰ دقیقه

هدف: ترسیم فنر مارپیچ کششی

مشخصات: یک فنر مارپیچ کششی با مشخصات زیر و با مقیاس 1:1 در حالت برش رسم کنید.

$d = 3\text{mm}$ قطر مفتول

$D_m = 33\text{mm}$ قطر حلقه‌ی متوسط

$n = 9$ تعداد حلقه

$p = d$ گام فنر

مراحل ترسیم

ابتدا LH و LK و Lo را محاسبه می‌کنیم.


$$LH = 0.8 (D_m - d) = 0.8 (33 - 3) = 24$$

$$LK = d (i + 1) = 3 (9 + 1) = 30$$


$$Lo = LH + 2LK = 30 + 2 \times 24 = 78$$

۱. کاغذ را به صورت عمود روی تخته‌رسم بچسبانید و کادر و جدول را بکشید.


با توجه به ابعاد و اندازه‌ها، جای مناسب ناماها را، مطابق شکل ۱، در درون کادر تعیین کنید.

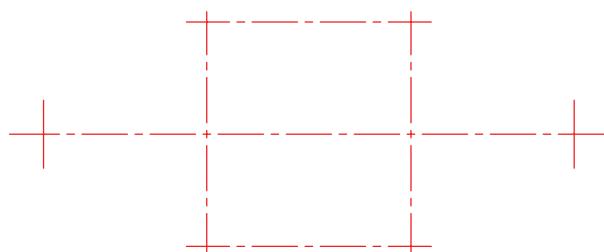


۲. خطوط تقارن به فاصله‌های $LH = 24$ و $LK = 30$ را به صورت عمودی رسم، و سپس خطوط تقارن افقی به فاصله‌ی $Dm = 33$ را ترسیم کنید.

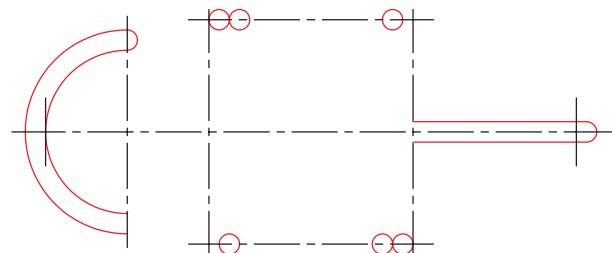

۳. قلاب‌های طرفین و همچنین مقطع مفتوح فنر را، مطابق شکل ۳ در جایگاه خود ترسیم کنید.
مقطع‌های ترسیم شده را بهم وصل، و سپس انحنا و قوس‌های قلاب را کامل کنید.

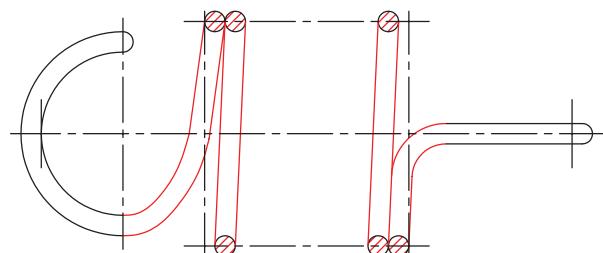

۴. نقشه را پررنگ و مطابق شکل زیر، اندازه‌گذاری کنید.

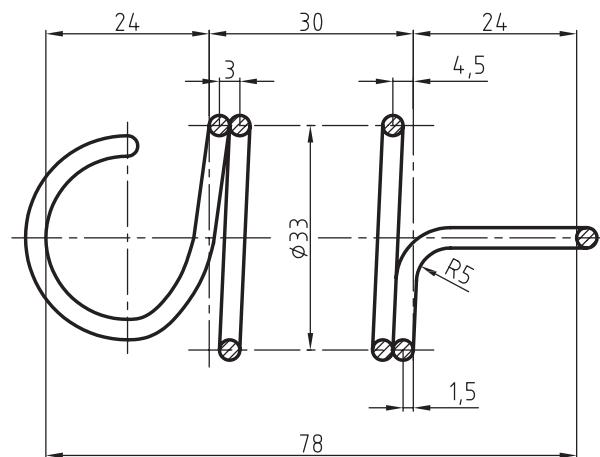

ارزشیابی پایانی

۱. فنر را تعریف کنید.

۲. مفهوم گام در فنر چیست؟ توضیح دهید.

۳. فنرها را از نظر شکل نام ببرید و کاربرد هر یک را با رسم شکل توضیح دهید.

۴. یک فنر مارپیچ فشاری استوانه‌ای را در حالت برش با مشخصات زیر رسم کنید.

$$Lo = 49.5$$

$$d = 3$$

$$i = 5$$

$$Dm = 30$$

۵. انواع فنر را از نظر شکل نام ببرید.

۶. فنرهای فشاری را تعریف کنید و کاربرد آن را بنویسید.

۷. در ابتدا و انتهای حلقه‌های غیر مؤثر در فلزهای فشاری تا چه ضخامتی زنگزده می‌شود و چرا؟

۸. فنرهای پیچشی و مارپیچی را توضیح دهید و کاربرد آن‌ها را بنویسید.

۹. فنر مارپیچ کششی را توضیح داده و کاربرد آن را بنویسید.

۱۰. یک فنر مارپیچ کششی با مشخصات زیر رسم کنید.

$$d = 4$$

$$Dm = 44$$

$$i = 10$$

$$p = d = 4$$

۱۱. فنر پیچشی حلزونی را تعریف کرده و کاربرد آن را نام ببرید.

۱۲. فنرهای بشقابی را تعریف کنید و اجزاء آن را نام ببرید.

۱۳. قطر خارجی فنر بشقابی $De = 35.5$ است. سایر مشخصات این فنر را از جدول مربوطه استخراج و سپس آن را با مقیاس

مناسب روی یک برگ کاغذ رسم کنید.

۱۴. فنرهای خمی یا فنرهای ورقی تخت را توضیح دهید، کاربرد آن را بنویسید و سپس شکل اختصاری این فنرها را با دست آزاد

رسم کنید.

۱۵. چرا در تولید فولادهای فنر از مواد اضافی استفاده می‌شود؟ چند نمونه از آن را نام ببرید.

توانایی روش ترسیم انواع یاتاقان‌ها

پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

– یاتاقان را تعریف کند.

– انواع یاتاقان را نام ببرد.

– یاتاقان لغزشی را تعریف کند.

– یاتاقان لغزشی را ترسیم کند.

– یاتاقان‌های غلتشی را معرفی کند.

– انواع یاتاقان غلتشی را نام ببرد.

– یاتاقان غلتشی را ترسیم کند.



ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲

پیش آزمون

۱. دو نمونه از یاتاقان‌های غلطشی را نام ببرید.
۲. اجزای مختلف یک یاتاقان غلطشی را معرفی کنید.
- ۳- آیا می‌توان بلبرینگ را در حالت برش رسم کرد؟
- ۴- نام هر یک از یاتاقان‌های زیر را مطابق شماره‌های مشخص شده، بنویسید.



۵. یاتاقان‌ها با توجه به نیروی وارد شده، به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ توضیح دهید.
۶. اجزاء مشخص شده بلبرینگ رو به رو را نام ببرید.

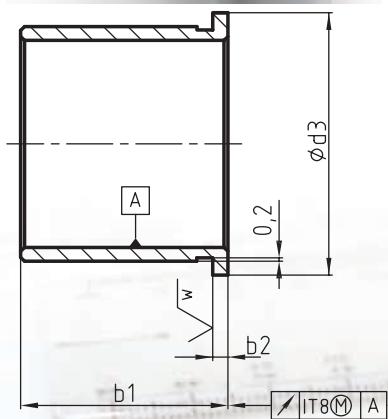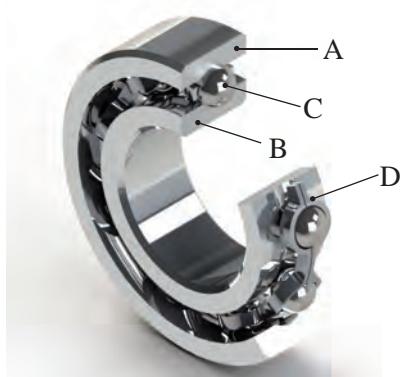

۷. اولاً نام قطعه‌ی شکل روبرو چیست؟
- ثانیاً کاربرد قطعه را به‌طور کامل توضیح دهید.



تعريف یاتاقان

یاتاقان‌ها محل استقرار و تکیه‌گاه (نشیمن‌گاه) زبانه‌ی شافت‌ها، محورها و قطعات متحرک هستند و وظیفه‌ی تحمل و راهنمایی آن‌ها را برعهده دارند. یاتاقان‌ها با توجه به کاربردشان به دو دسته‌ی عمدی تقسیم می‌شوند:

◀ یاتاقان‌های لغزشی


◀ یاتاقان‌های غلتتشی

أنواع یاتاقان لغزشی

یاتاقان‌های لغزشی در انواع بوش‌دار، بدون بوش و دو تکه ساخته می‌شوند. یاتاقان‌های بوشی در فرم‌های C, F طبق استاندارد ساخته می‌شوند. در شکل‌های زیر با دو نمونه از یاتاقان‌های بوشی استاندارد به فرم‌های C, F و جدول مربوط، طبق استاندارد DIN ISO 4379 آشنا می‌شوید.

(a) مشخصه‌ی بوش یاتاقان لغزشی به فرم F از جنس آلیاژ ISO 2768-m


CUSN8P مس

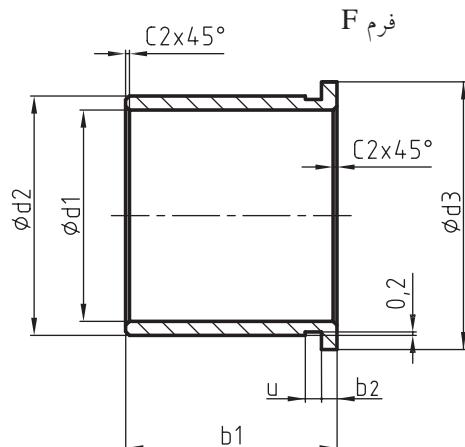

(b) مشخصه‌ی بوش یاتاقان لغزشی به فرم C از جنس آلیاژ ISO 2768-m

CUSN8 مس

C فرم

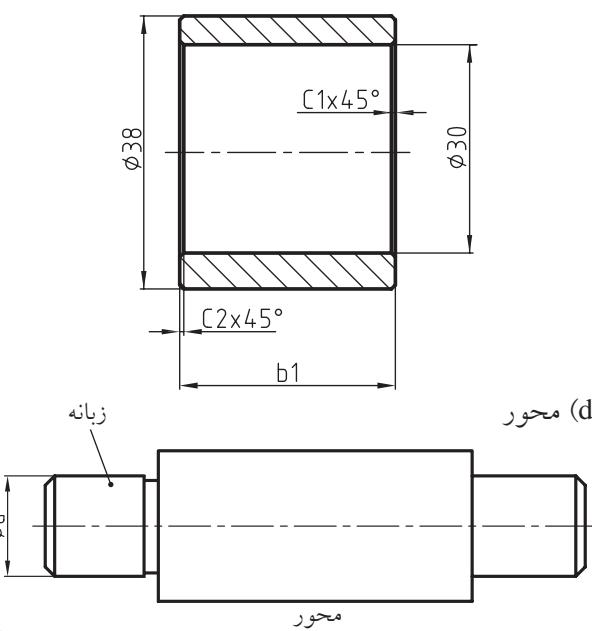

الف) یاتاقان‌های لغزشی (ثابت)

در یاتاقان‌های لغزشی محور در داخل سوراخ یاتاقان قرار می‌گیرد و به علت لغزیدن محور در سطح یاتاقان، اصطکاک لغزشی به وجود می‌آید. با قرار دادن لایه‌ای از روغن بین زبانه‌ی محور و یاتاقان می‌توان اصطکاک را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.


در شکل زیر با مشخصات یک یاتاقان ثابت آشنا می‌شوید.

A = سطح یاتاقان

d = قطر سوراخ یاتاقان

L = طول یاتاقان

h = ارتفاع یاتاقان

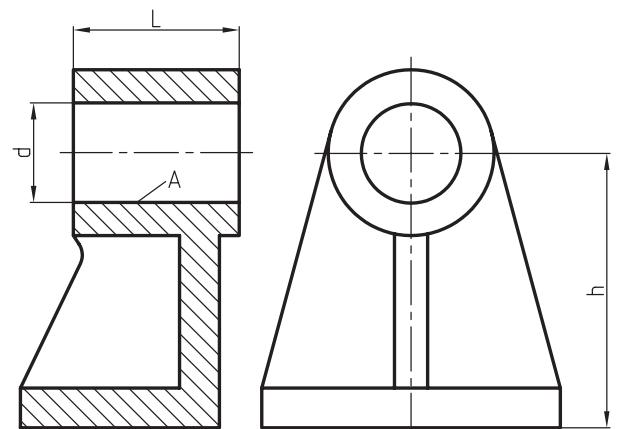

جدول ابعاد یاتاقان‌های لغزشی به فرم C و F طبق استاندارد DIN ISO 4379

d1	b1	d2	d3	b2	b3	b2		پخ‌ها		u عرض شیار	
		ردیف ۱			ردیف ۲				45° C1 C2 ماکریم	15° C2 ماکریم	
10	-	10	-	12	14	1	16	20	3	0,3	1
12	10	15	20	14	16	1	18	22	3	0,5	2
14	10	15	20	16	18	1	20	25	3	0,5	2
15	10	15	20	17	19	1	21	27	3	0,5	2
16	12	15	20	18	20	1	22	28	3	0,5	2
18	12	20	30	20	22	1	24	30	3	0,5	2
20	15	20	30	23	26	1,5	26	32	3	0,5	2
22	15	20	30	25	28	1,5	28	34	3	0,5	2
25	20	30	40	28	31	1,5	32	38	4	0,5	2
28	20	30	40	32	36	2	36	42	4	0,5	2
30	20	30	40	34	38	2	38	44	4	0,5	2
32	20	30	40	36	40	2	40	46	4	0,8	3
35	30	40	50	39	43	2	45	50	5	0,8	3
38	30	40	50	42	46	2	48	54	5	0,8	3
40	30	40	60	44	48	2	50	58	5	0,8	3
42	30	40	60	46	50	2	52	60	5	0,8	3
45	30	40	60	50	55	2,5	55	63	5	0,8	3
48	40	50	60	53	58	2,5	58	66	5	0,8	3
50	40	50	60	55	60	2,5	60	68	5	0,8	3



کیفیت سطوح، انطباقات و تولرانس عمومی این نوع یاتاقان معمولاً طبق استاندارد مشخص است.

لازم به توضیح است که یاتاقان‌های لغزشی با توجه به نیاز، از جنس آلیاژ مس، مس-کرب، باییت، برنز، ترموپلاست (تفلونی)، چدن و غیره ساخته می‌شوند. برای جازدن یاتاقان‌های بوشی در سوراخ جای یاتاقان، معمولاً از انطباق پرسی سبک و عبوری استفاده می‌کنند.

دستورکار شماره ۱

هدف: ترسیم یک یاتاقان لغزشی بوشی از آلیاژ مسی

(۲۰ دقیقه)

مشخصات: یک یاتاقان بوش به فرم F از آلیاژ مس با استفاده از ابعاد ردیف ۱۱ جدول.

۱- ابتدا ابعاد مورد نیاز را از جدول یاتاقان مربوط به بوش فرم F استخراج کنید. ابعاد استخراج شده از جدول عبارتند از:

$$d_1 = 30$$

$$b_1 = 30$$

$$b_2 = 2$$

$$d_2 = 34$$

$$d_3 = 38$$


$$U = 2$$

$$C_2 = 0.5$$

برای انتخاب و از ردیف ۱ ستون عمودی جدول استفاده شده است. زاویه و ارتفاع پخ

مراحل ترسیم


۱. کاغذ A4 را به صورت عمودی می‌بندیم و کادر و جدول آن را رسم می‌کنیم.

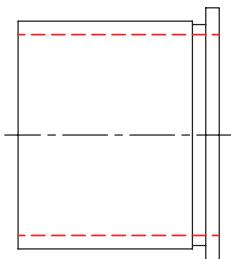


۵. سوراخی به قطر (قطر داخلی) به صورت خط نماید.

۲. جایگاه ترسیم نقشه روی سطح کاغذ را محاسبه، و پس از رسم خط تقارن، مستطیلی به ابعاد یعنی 30×34 میلی


متر رسم کنید.

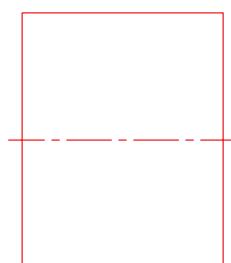


۶. نقشه را برش بزنید و سپس پخ های آن را رسم کنید.

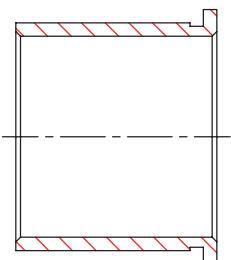


۳. مستطیل دیگری به ابعاد یعنی 38×2 در انتهای مستطیل اول رسم کنید.

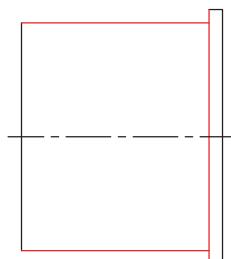

۷. نقشه را پس از پررنگ نمودن اندازه گیری کنید.

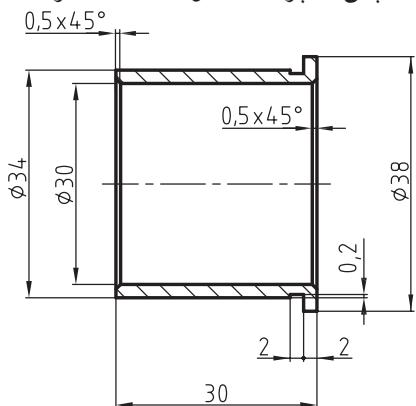

۴. شیاری به عرض ۲ و عمق ۵ میلی‌متر در آن ایجاد کنید.

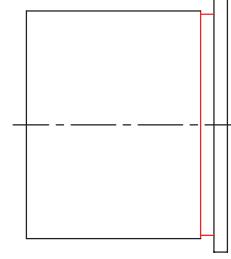


ب) یاتاقان‌های غلتی (بیرینگ)

در اشکال زیر نمونه‌هایی از اجزاء گردندۀ بیرینگ‌ها یا ساقمه‌ها دیده می‌شوند.

۱) Bearing بیرینگ

۲) Ball bearing بلبرینگ

۳) Roller bearing رولربرینگ

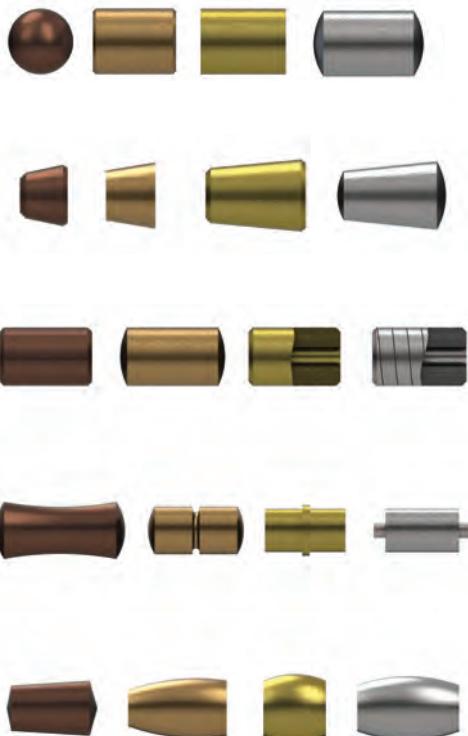

چنان‌چه بین محور و یاتاقان قطعات گردندۀ به‌شکل کره، استوانه و یا مخروط قرار گیرند، اصطکاک لغزشی آن به اصطکاک غلتی تبدیل می‌شود. به چنین یاتاقان‌هایی، یاتاقان‌های غلتی گویند.

یاتاقان‌های غلتی دارای اصطکاک کم‌تری نسبت به یاتاقان‌های لغزشی (ثابت) در هنگام گردش هستند.

یاتاقان‌های غلتی (بیرینگ‌ها) اگر قطعات گردندۀ کروی باشند، آن‌ها را بلبرینگ و اگر به شکل استوانه، مخروط ناقص، سوزنی و یا بشکه‌ای باشند، رولربرینگ گویند.

در اشکال زیر نمونه‌ای از بلبرینگ‌ها و رولربرینگ‌ها برای آشنایی شما معرفی می‌گردد.

a - بلبرینگ شعاعی

b - رولربرینگ با غلتک استوانه‌ای

c - رولربرینگ با غلتک مخروطی

d - کف‌گرد (بلبرینگ محوری)



(a)

(b)



(c)

(d)



برای جلوگیری از ورود گردوغبار به درون محفظه، طرفین بلبرینگ‌ها یا رولبرینگ‌ها را با کاسه‌نمدهای لاستیکی یا فلزی می‌بندند. در بخش بعدی به طور کامل به کاسه‌نمدها خواهیم پرداخت.

۱. اجزاء تشکیل دهندهی بلبرینگ‌ها



یک بلبرینگ به طور معمول از چهار قسمت تشکیل می‌شود. شکل زیر اجزاء تشکیل دهندهی یک بلبرینگ را نشان می‌دهد.

a - رینگ یا پوسته‌ی خارجی که به آن حلقه‌ی خارجی نیز گفته می‌شود.

b - رینگ یا پوسته‌ی داخلی که به آن حلقه‌ی داخلی نیز گفته می‌شود.


c - قطعات گردندۀ (ساقمه‌ها) که به شکل‌های کروی، استوانه‌ای، مخروطی و بشکه‌ای ساخته می‌شوند.

d - غلاف یا قفسه‌ی نگهدارندهی قطعات گردندۀ ساقمه‌ها در فاصله‌های معین و ثابت از هم.

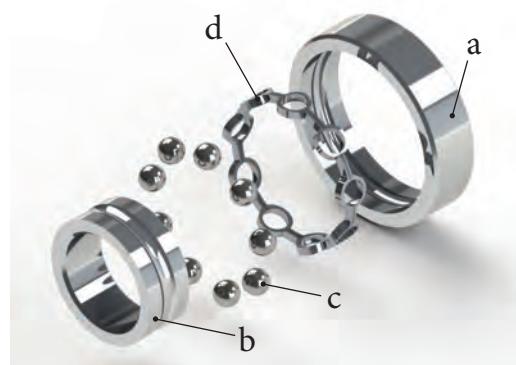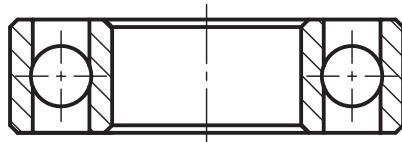

محوری را تحمل می‌کنند. در این نوع یاتاقان‌ها جهت اثر نیرو در امتداد محور است.

در شکل c یک نوع یاتاقان لغزشی محوری و در شکل d یاتاقان غلتشی محوری یا بلبرینگ محوری که به آن کف گرد نیز گفته می‌شود، دیده می‌شود.

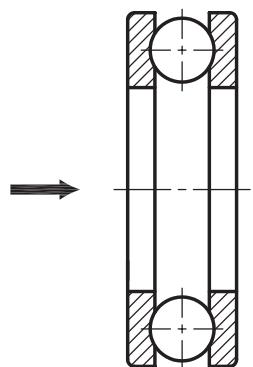

باید توجه داشت که قطعات گردنده (ساقمه‌ها) جزء بی‌برش‌ها محسوب می‌شوند و برش نمی‌خورند.

۳- یاتاقان‌های شعاعی و محوری

نیروهای وارد شده بر یاتاقان‌ها، باعث ایجاد اصطکاک بین محور و سطح یاتاقان می‌شوند. این نیروها در دو جهت یعنی در امتداد شعاع (عمود بر محور) و نیز امتداد محور اثر می‌کنند. با توجه به نیروهای وارده، یاتاقان‌ها را به دو دسته‌ی عمده، یعنی یاتاقان شعاعی و یاتاقان محوری تقسیم‌بندی کرده‌اند.


الف) یاتاقان‌های شعاعی

در یاتاقان‌های شعاعی جهت اثر نیرو عمود بر محور (در امتداد شعاع) است.

این نوع یاتاقان‌ها می‌توانند نیروهای شعاعی را تحمل کنند. در شکل a یاتاقان لغزشی شعاعی و در شکل b یاتاقان غلتشی شعاعی (بلبرینگ شعاعی) دیده می‌شوند.

ب) یاتاقان‌های محوری







یاتاقان‌های محوری یاتاقان‌هایی هستند که نیروهای

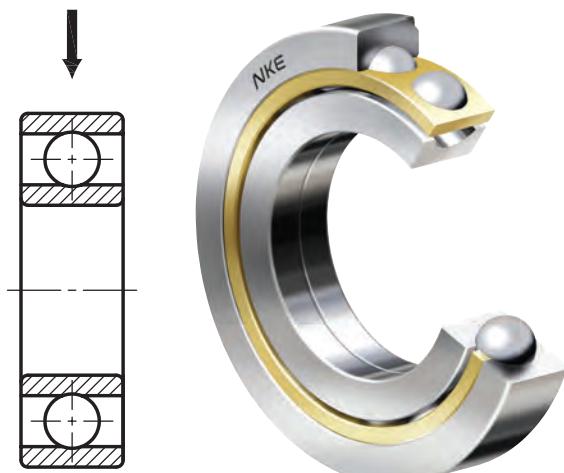

مشخصات و اندازه‌های ابعادی این یاتاقان‌ها را می‌توان با توجه به شماره‌های داده شده از جداول استانداردهای دین به دست آورد.

جدول زیر مشخصات و شماره‌ی استانداردهای انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های شعاعی، محوری، شعاعی و محوری را نشان می‌دهد.


جدول انواع تولرانس‌های غلتشی طبق استاندارد دین

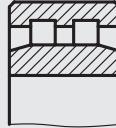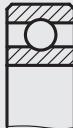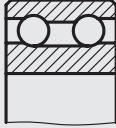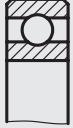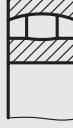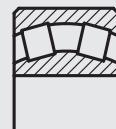مشخصات یاتاقان‌های غلتشی	یاتاقان‌های شعاعی	یاتاقان‌های شعاعی و محوری	
شرح	یاتاقان‌های سوزنی	بلبرینگ زاویه‌ای	رولبرینگ شیب‌دار محوری
مثال‌های شکلی			
شماره‌های استاندارد دین رولبرینگ‌های استوانه‌ای	DIN617	DIN615	DIN720 بلبرینگ‌های شیب‌دار
یک ردیفه	دو ردیفه	یک ردیفه	دو ردیفه
			
DIN5412	DIN5412	DIN628	DIN628 بلبرینگ و رولبرینگ محوری
یاتاقان‌های شعاعی - محوری	رولبرینگ شعاعی	کف‌گرد یک ردیفه	کف‌گرد دو ردیفه
بلبرینگ شعاعی			
			
DIN625	DIN635	DIN711	DIN715
بلبرینگ‌های خودمیزان	غلتک‌دار خودمیزان	رولبرینگ	کف‌گرد دو ردیفه
			
DIN630	DIN635	DIN728	DIN715

از بلبرینگ‌های شعاعی، محوری و رولربرینگ‌ها و جداول مربوط توجه کنید.

برای آشنایی با جداول استانداردهای بلبرینگ‌ها و رولربرینگ‌ها به روش ترسیم و اندازه‌گذاری، چهار نمونه


جدوال ابعاد و مشخصات و نحوه ترسیم بلبرینگ‌ها و رولربرینگ‌ها.

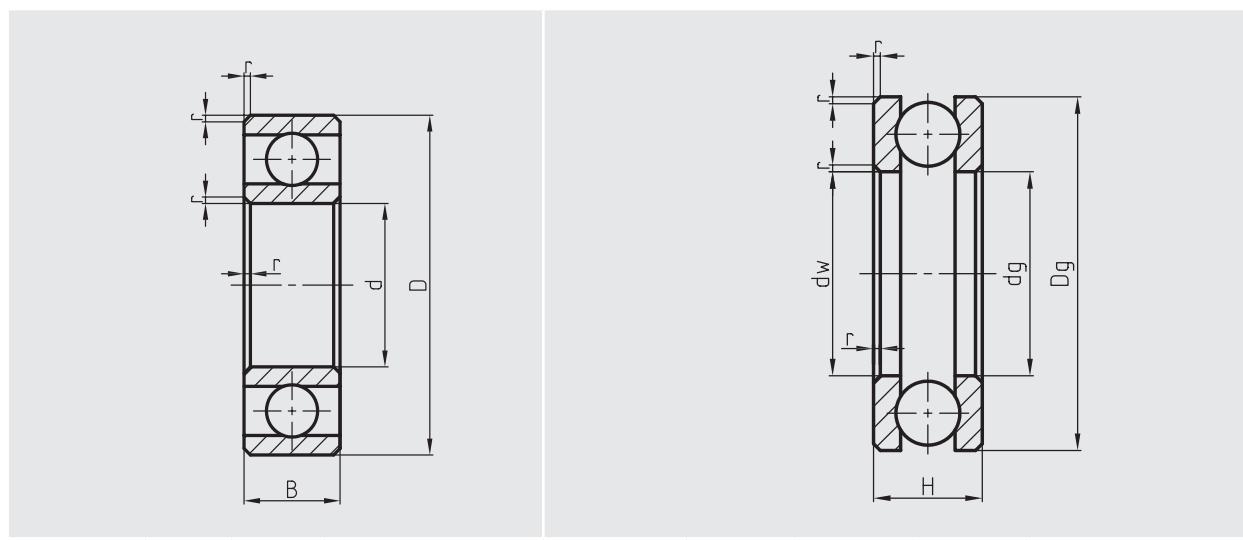

جدول بلبرینگ‌های شعاعی ردیف 62

جدول بلبرینگ‌های محوری (کف‌گرد) ردیف 512

علائم مشخصات	d	D	B	r	علائم مشخصات	dw	dg	Dg	H	r
6204	20	47	14	1,5	51204	20	22	40	14	1
6205	25	52	15	1,5	51205	25	27	47	15	1
6206	30	62	16	1,5	51206	30	32	52	16	1
6207	35	72	17	2	51207	35	37	62	18	1,5
6208	40	80	18	2	51208	40	42	68	19	1,5
6209	45	85	19	2	51209	45	47	73	20	1,5
6210	50	90	20	2	51210	50	52	78	22	1,5
6211	55	100	21	2,5	51211	55	57	90	25	1,5
6212	60	110	22	2,5	51212	60	62	95	26	1,5
6213	65	120	23	2,5	51213	65	67	100	27	1,5
6214	70	125	24	2,5	51214	70	72	105	27	1,5
6215	75	130	25	3	51215	75	77	110	27	1,5
6216	80	140	26	3	51216	80	82	115	28	1,5

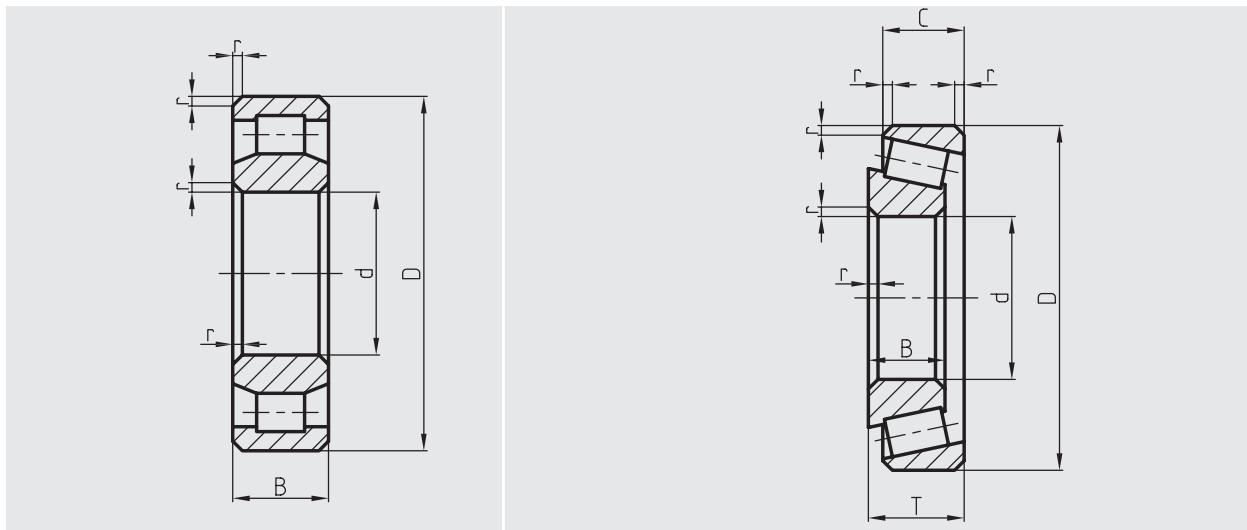

رولبرینگ‌های استوانه‌ای DIN5412

ردیف NU2

جدول رولبرینگ مخروطی شیب‌دار DIN720

ردیف 302

علائم مشخصات	d	D	B	r	علائم مشخصات	d	D	B	C	T	r	r1
NU 204	20	47	14	1,5	30204	20	47	14	12	15,25	1,5	0,5
NU205	25	52	15	1,5	30205	25	52	15	13	16,25	1,5	0,5
NU206	30	62	16	1,5	30206	30	62	16	14	17,75	1,5	0,5
NU207	35	72	17	2	30207	35	72	17	15	18,25	2	0,8
NU208	40	80	18	2	30208	40	80	18	16	19,75	2	0,8
NU209	45	85	19	2	30209	45	85	19	16	20,75	2	0,8
NU210	50	90	20	2	30210	50	90	20	17	21,75	2	0,8
NU211	55	100	21	2,5	30211	55	100	21	18	22,75	2,5	0,8
NU212	60	110	22	2,5	30212	60	110	22	19	23,75	2,5	0,8
NU213	65	120	23	2,5	30213	65	120	23	20	24,75	2,5	0,8
NU214	70	125	24	2,5	30214	70	125	24	21	26,25	2,5	0,8
NU215	75	130	25	2,5	30215	75	130	25	22	27,25	2,5	0,9
NU216	80	140	26	3	30216	80	140	26	22	28,25	3	1





عدد سوم از سمت راست که معمولاً یکی از اعداد ۱، ۲ و ۳ است، نوع ساچمه یعنی ریزیادرشت بودن آن را معرفی می‌کند.

مثلاً عدد ۲، معرف ساچمه متوسط است.

-۳ NU معرف پیشوندهای استوانهای داخلی است که به معنی رینگ بیرونی از هر دو طرف دارای لبه، و رینگ داخلی بدون لبه است.

جدول علائم شماتیکی (اختصاری) یاتاقان‌های غلتاشی
در نقشه‌های مرکب دستگاهها به جای رسم بلبرینگ‌ها و رولربرینگ‌ها در حالت برنش می‌توان آن‌ها را به صورت شماتیک (اختصاری) نمایش داد. استاندارد ۱ DIN ISO 8826-1 این علائم را طبق جدول زیر معرفی کرده است.


جدول علائم شماتیکی بلبرینگ‌ها و رولربرینگ‌ها طبق استاندارد ۱ DIN ISO 8826-1

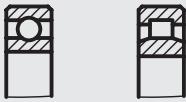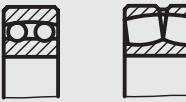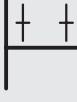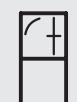تصویر	علائم شماتیکی	تصویر	علائم شماتیکی
بلبرینگ و رولربرینگ شعاعی 		بلبرینگ شعاعی دور دیافه خودمیزان 	
بلبرینگ و رولربرینگ دو ردیفه 		کف‌گرد 	
بلبرینگ و رولربرینگ شبیه‌دار 		کف‌گرد دو ردیفه 	
بلبرینگ و رولربرینگ دو ردیفه خودمیزان 		کف‌گرد خودمیزان 	

۱- جدول‌های ارائه شده، محدوده‌ی کوچکی از تولیدات مربوط به انواع بلبرینگ‌ها و رولربرینگ‌هاست. به همین جهت اندازه‌ی قطر ساچمه‌ها و ابعاد غلتک و تعداد آن‌ها در این جدول دیده نمی‌شوند. اندازه و ابعاد ساچمه‌ها و غلتک‌ها و همچنین تعداد آن‌ها را با توجه به علائم مشخصه می‌توان از جداول مخصوص کاتالوگ‌های کارخانه‌های سازنده استخراج کرد.

۲- ستون مربوط به علائم مشخصات در جدول بیانگر مشخصات بلبرینگ است. به مثال زیر توجه کنید.
مثال: با توجه به جدول DiN625-62 علامت مشخصه‌ی بلبرینگی، ۶۲۱۰ است. چنان‌چه دو رقم سمت راست آن را در عدد ۵ ضرب کنیم قطر داخلی را نشان می‌دهد. یعنی $5 \times 10 = 50$.

$B =$ بلبرینگ ساعی
 $C =$ چگونگی نمایش علامت اختصاری بلبرینگ شکل b
 در نقشه‌ی ترکیبی زیر دیده می‌شود.

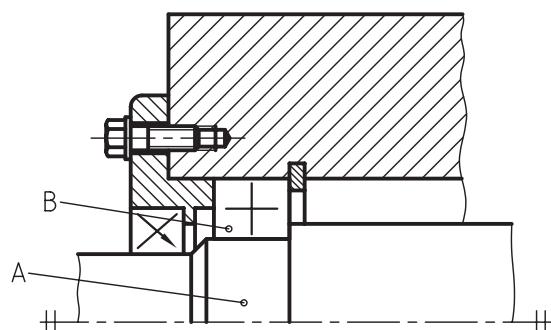

۵- جنس یاتاقان‌های غلتشی: جنس یاتاقان‌های غلتشی از فولادهای آلیاژی کروم‌دار پر کربن انتخاب می‌شود.


حلقه‌ها و ساقمه‌ها از فولادهای آلیاژی سخت و غلاف‌ها (قفسه‌های نگهدارنده) از جنس ورق‌های فولادی یا برنجی ساخته می‌شود.

این علائم باید در وسط محدوده‌ی کادر بلبرینگ‌ها و رولربرینگ‌ها به گونه‌ای ترسیم شوند که کادر بلبرینگ‌ها یا رولربرینگ‌ها را قطع نکنند.

شکل عمومی علامت اختصاری بلبرینگ‌ها طبق استاندارد DIN ISO 8826-1 به صورت یک علامت به‌اضافه است. ضخامت خطوط این علائم باید هماندازه‌ی ضخامت خط اصلی رسم شود.

شکل‌های زیر چگونگی نمایش این علامت را نشان می‌دهند.


a - نمایش بلبرینگ در حالت اختصاری

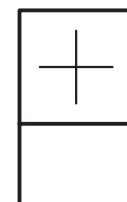

شکل a

b - نحوه ترسیم یک بلبرینگ در یک نقشه‌ی را که به صورت نیم‌نما در حالت برش ترسیم شده، نشان می‌دهد.

شکل b = محور

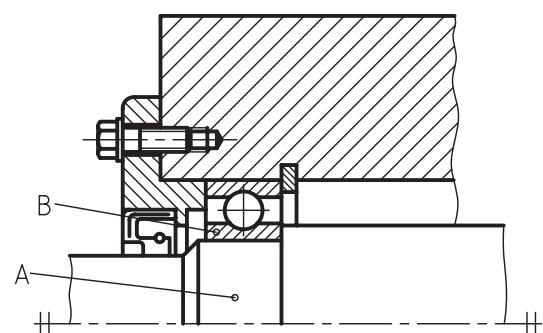



(۳۰ دقیقه)

دستور کار شماره ۲

هدف: ترسیم یک بلبرینگ ساعی

مشخصات: یک بلبرینگ ساعی طبق استاندارد DIN 625 با علامت مشخصه ۶۲۰۵ رسم کنید.

- ۱- ابتدا ابعاد مورد نیاز را از جدول بلبرینگ‌های محوری (کف‌گرد) طبق استاندارد DIN 625-6205 استخراج کنید.
- ۲- کاغذ را به صورت عمودی بیندید و سپس کادر و جدول آن را رسم کنید.
- ۳- جایگاه قرارگیری نقشه را روی صفحه کاغذ محاسبه و مشخص کنید.

مراحل ترسیم

۲- سوراخ داخلی یاتاقان به قطر ۲۵ میلی‌متر را با خط‌کش نازک ترسیم کنید.

ابعاد استخراج شده در جدول DIN 625 ردیف ۶۲۰۵


عبارت اند از:

قطر ساقمه را ۸ میلی‌متر در نظر بگیرید.

$$d = 25 \quad D = 52 \quad B = 15 \quad r = 1.5$$

۱- در محل تعیین شده روی صفحه کاغذ، ابتدا خط تقارن و سپس مستطیلی به ابعاد 15×52 با خط نازک و


کمرنگ رسم کنید.

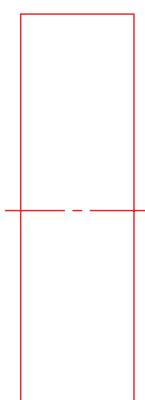


۳- در مرکز تقارن مستطیل بالا و پایین شکل ترسیم شده دایره‌هایی به قطر ۸ میلی‌متر رسم کنید.




۴- دو خط موازی که بیانگر ضخامت رینگ داخلی و خارجی به عرض ۳ میلی‌متر است، رسم کنید. (شکل شماره‌ی ۴) قطر خارجی رینگ داخلی و قطر داخلی رینگ خارجی در نظر گرفته شود.

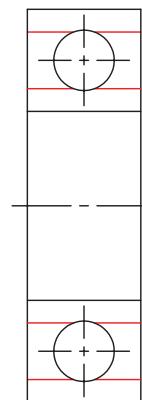

۶- پس از پاک کردن خطوط اضافی، نقشه را پر رنگ و اندازه‌گذاری کنید.

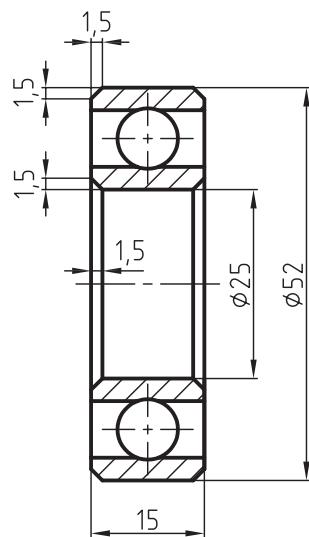

۵- پخ‌های خارجی و خزینه دو طرف سوراخ را مطابق شکل ۵ رسم کنید.

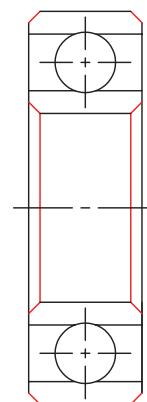

دستور کار شماره ۳

(۳۰ دقیقه)


هدف: ترسیم یک بلبرینگ محوری (کف‌گرد)

مشخصات: یک بلبرینگ محوری (کف‌گرد) طبق استاندارد DIN 711 با مشخصات ۵۱۲۰۶



۱. ابتدا ابعاد مورد نیاز را از جدول بلبرینگ‌های محوری (کف‌گرد) طبق استاندارد DIN 711-51206 استخراج کنید.
۲. کاغذ را به صورت عمودی ببنديد و سپس کادر و جدول آنرا رسم کنيد.

مراحل ترسیم


۱. محل ترسیم نقشه را روی سطح کاغذ محاسبه و مشخص کنید.
۲. در محل تعیین شده ابتدا خط تقارن و سپس مستطیلی به ابعاد ۱۶×۵۲ با خطوط نازک و کم رنگ رسم کنید.
۳. سوراخی به قطر ۳۰ میلی‌متر در مستطیل رسم شده ایجاد کنید.

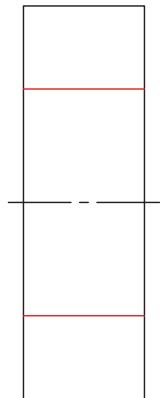


۴. در مرکز تقارن مستطیل بالا و پایین دایره‌هایی به قطر $۹,۴$ میلی‌متر رسم کنید.

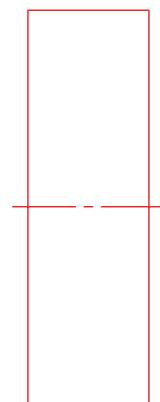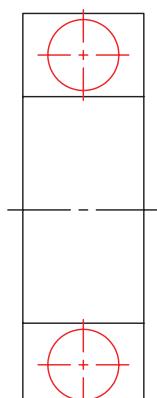


۵. ضخامت رینگ‌ها (لایه‌ها) را به اندازه‌ی ۴ میلی‌متر مشخص سازید.

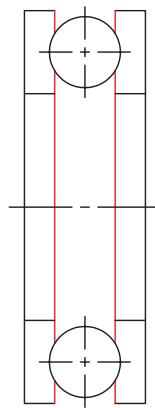

۶. قوس‌ها و پچ‌ها را به اندازه‌ی $r = 1$ میلی‌متر رسم کنید.

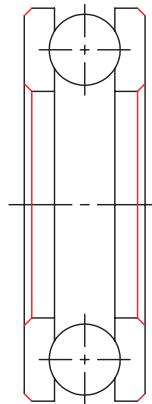

۷. پس از پاک کردن خطوط اضافی، نقشه را پر رنگ و اندازه‌گذاری کنید.

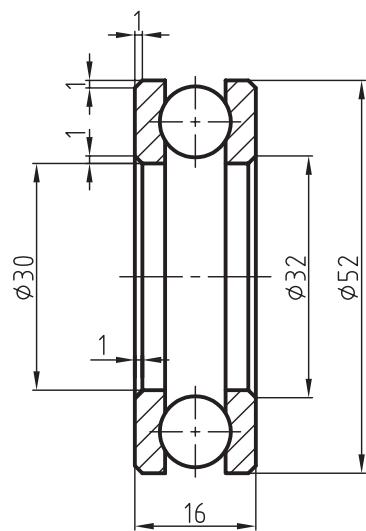

ارزشیابی پایانی

۱. یاتاقان را تعریف، و انواع آن را دسته‌بندی کنید.
۲. دسته‌بندی یاتاقان‌ها را از نظر جهت اثر نیرو توضیح دهید.
۳. یاتاقان‌های غلتشی را شرح داده و انواع آن را نام ببرید.
۴. جنس یاتاقان‌های لغزشی چیست؟
۵. یاتاقان‌های ثابت را توضیح دهید.
۶. انواع یاتاقان‌های لغزشی را نام ببرید و سپس به اختصار توضیح دهید.
۷. جنس یاتاقان‌های لغزشی را بنویسید.
۸. یک یاتاقان لغزشی به فرم U با استفاده از ردیف ۱۴ جدول، طبق استاندارد DIN ISO 4379 روی یک برگ کاغذ A4 رسم و اندازه‌گذاری کنید.
۹. یک یاتاقان لغزشی به فرم G با استفاده از ردیف ۱۲ جدول، طبق استاندارد DIN ISO 4379 روی یک برگ کاغذ A4 رسم کنید.
۱۰. اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی یک بیرینگ را نام ببرید.
۱۱. نحوه‌ی ترسیم بیرینگ‌ها را در حالت برش توضیح دهید.
۱۲. یک رولبرینگ استوانه‌ای، طبق استاندارد DIN 5412 دست‌آزاد رسم کنید.
۱۳. علامت اختصاری بلبرینگ محوری (کف‌گرد) دو ردیفه را با دست آزاد رسم کنید.
۱۴. بلبرینگ‌های شعاعی و بلبرینگ‌های محوری چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ توضیح دهید.
۱۵. یک بلبرینگ طبق استاندارد DIN 625 با استفاده از جدول با مشخصات ۶۲۰۷ روی کاغذ A4 رسم کنید. قطر ساقمه را برابر ۱۱,۲ میلی‌متر در نظر بگیرید.
۱۶. یک کف‌گرد طبق استاندارد DIN 5412 با مشخصات ۵۱۲۰۷ روی کاغذ A4 رسم کنید. قطر ساقمه را برابر ۱۱,۲ میلی‌متر در نظر بگیرید.
۱۷. یک رولبرینگ مخروطی DIN 720 با مشخصات ۳۰۲۰۶ با دست‌آزاد رسم کنید.
۱۸. مشخصات رولبرینگ استوانه‌ای NU208 طبق استاندارد DIN 5412 را از جدول استخراج کنید.

توانایی ترسیم انواع کاسه‌نمدها


◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- کاسه‌نمد را تعریف کند.
- جنس کاسه‌نمدها را معرفی کند.
- انواع کاسه‌نمدها را نام ببرد.
- کاسه‌نمدها را در حالت برش رسم کند.
- علائم اختصاری کاسه‌نمدها را معرفی کند.


ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۳/۳۰	۲/۳۰	۱/۰

پیش آزمون


۱. دو نمونه از کاسه‌نمدها را نام ببرید.
۲. آیا کاسه‌نمد را می‌توان در حالت برش رسم کرد؟
۳. چهار نمونه از جنس کاسه‌نمدها را نام ببرید.
۴. به شکل‌های مقابل که از A تا D معرفی شده، توجه کنید. سپس با خارج کردن یک خط نازک کاسه‌نمدهای هر یک از شکل‌ها را مشخص سازید.

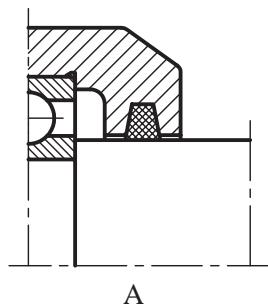


A

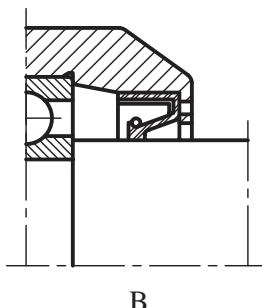

B


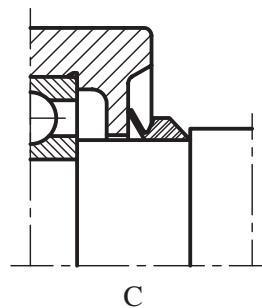


C

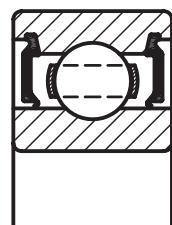

D

۵. شکل یک A-رینگ را در حالت نیم‌برش با دست‌آزاد رسم کنید.
۶. شکل مقابل معرف چیست؟ توضیح دهید.
۷. با توجه به شکل مقابل قطعات A و B چه نام دارند و وظیفه‌ی آن‌ها چیست؟

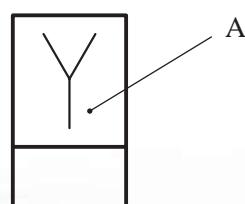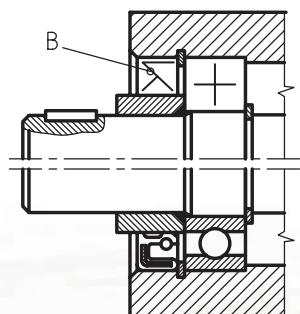

= A


= B

تعريف کاسه نمد (آب بند)

آب بند های دینامیکی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که دو سطح نسبت به هم دارای حرکت باشند، مانند حرکت های رفت و برگشتی.

از میان آب بند های سطوح متحرک دورانی می توان محورها و یاتاقان های لغزشی و غلتشی را نام برد.

شکل های زیر حلقه های آب بندی (پکینگ ها) را که از جنس مواد پلیمر هستند، نشان می دهند. این حلقه ها دارای فنری هستند که لبه فرم دار داخلی آن ها را به سطح میله می فشارد و بیشتر در محفظه های یا یاتاقان های غلتشی به کار می روند.

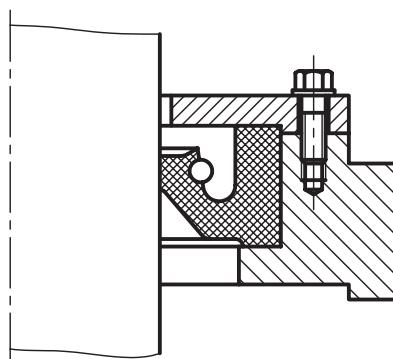

در حرکت های رفت و برگشتی که برای مثال می توان سیلندر و پیستون را نام برد از آب بند هایی مانند رینگ های پیستون که دارای مقطع مستطیل از جنس فلزات آلیاژی



وظیفه کاسه نمدها، آب بندی سطوح جدا از هم قطعات ساکن و متحرک دستگاهها و ماشین آلات صنعتی، مانند یاتاقان های لغزشی و غلتشی و محورها، شیر آلات و همچنین لوله ها و غیره است.

آب بندی به معنی جلوگیری از ورود گرد و غبار به درون محفظه ها و همچنین ممانعت از خروج سیالاتی مانند روغن، مایعات و همچنین گازها به بیرون محفظه است.

پس منظور از کاسه نمد همان وسیله آب بندی است. آب بند ها بسته به این که سطوح آب بندی شونده نسبت به هم حرکتی داشته باشند، یا نداشته باشند، به دو دسته آب بند های استاتیکی و دینامیکی تقسیم می شوند.

آب بند های قطعات استاتیکی (ساکن)




زمانی از آب بند های استاتیکی استفاده می شود که دو سطح نسبت به هم حرکتی نداشته باشند. در آب بندی سطوح ساکن، مانند درپوش ها و سرسیلندرها از مواد آب بندی مانند واشرها استفاده می شود. در اشکال زیر با نمونه ای از این انواع کاسه نمدها (مواد آب بندی) آشنا می شوید.

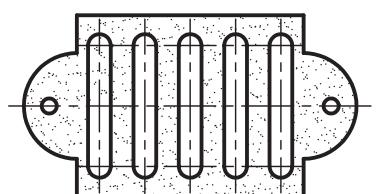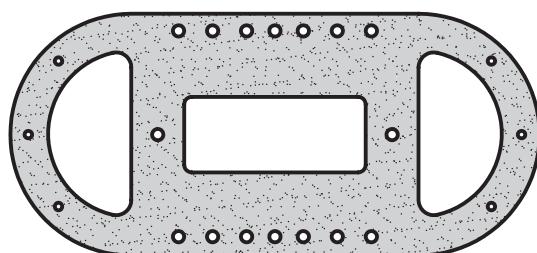

واشر های آب بندی برای سطوح تخت (ساکن)

در اشکال زیر کاربرد چند نمونه از آببندها را در دستگاهها و ماشین‌ها ملاحظه می‌کنید.

است، استفاده می‌شود. شکل زیر نمونه‌ای از این نوع رینگ‌ها را نشان می‌دهد.

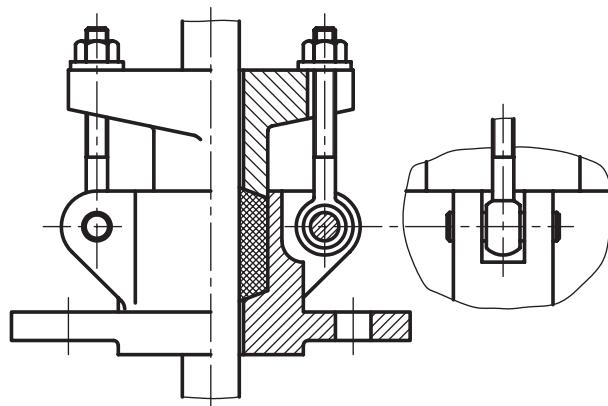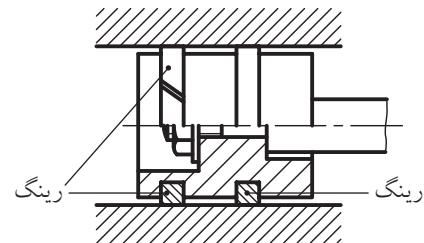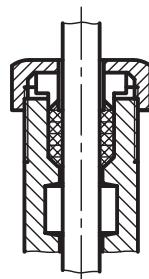

۱- رینگ (O-Ring)

۱- رینگ یکی از انواع حلقه‌های آببندی است که هم در حرکت رفت و برگشتی و هم در حرکت دورانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل زیر حلقه‌ی آببندی ۱- رینگ را نشان می‌دهد.



جنس آب‌بندها

آب‌بندها و کاسه‌نمدها باید مقابله فشار گازهای مختلف، بخار، انواع روغن‌های معدنی و گیاهی، اسیدها و بازها، گرد و غبارهای مختلف و همچنین گرمای زیاد مقاوم و پایدار باشند. بنابراین آب‌بندها و کاسه‌نمدها با توجه به کاربردشان از جنس‌های گوناگونی ساخته می‌شوند.

جنس برخی از این مواد عبارتند از نمد، چرم، لاستیک، پلاستیک، پنبه‌ی نسوز، مقوای فشرده، فلزات با ورق‌های فولادی و فنر، فلزات غیر آهنی و ... با سطوح و مقطع گوناگونی مثل مقطع‌های گرد، مربع، مستطیل و غیره.

نحوه‌ی ترسیم آب‌بندها (کاسه‌نمدها)

آب‌بندها و کاسه‌نمدها طبق استاندارد DIN 3756 در حالت نیم‌برش ترسیم می‌شوند.


کاربرد کاسه‌نمدها را در یاتاقان شکل زیر مشاهده می‌کنید.

در شکل (a) یک یاتاقان و در شکل b قطعات جداسده یک نوع یاتاقان به صورت تصویر مجسم (نقشه‌ی انفجاری) به همراه کاسه‌نمدها جهت آشنایی شما معرفی شده است.




در جدول زیر چگونگی نمایش کاسه‌نمدها در حالت نیم‌برش به‌طور جداگانه و همچنین کاربردشان روی محورها نشان داده شده است.

انواع آب بندی‌ها طبق DIN 3750

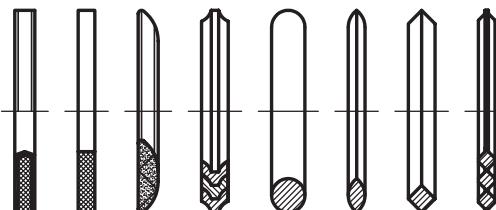


آب بندهای تخت

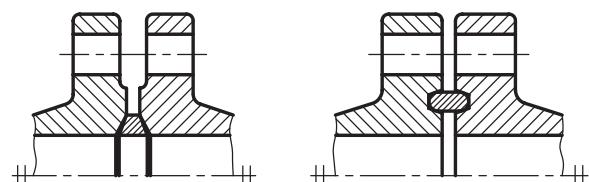


آب بندهای فرم دار


آب بندهای تماسی روی سطوح لغزان

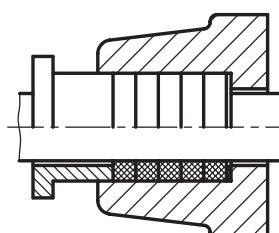


پکینگ‌ها (کاسه‌نمدها)

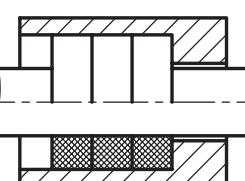



پکینگ از جنس فلز - موازی

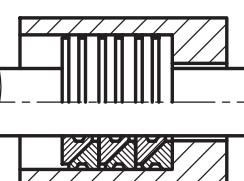


پکینگ از جنس فلزات نرم

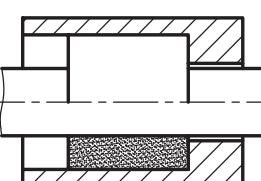



کاسه‌نمدهای زبانه‌دار

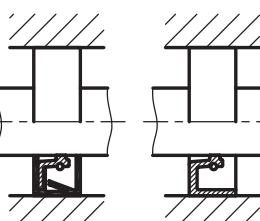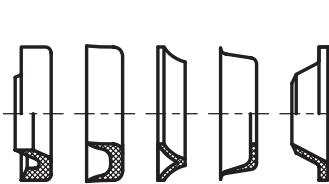



کاسه‌نمد با فنر نگه‌دارنده

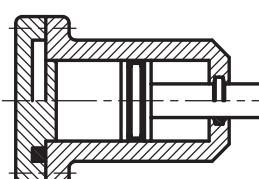


کاسه‌نمد محوری (أُرینگ)

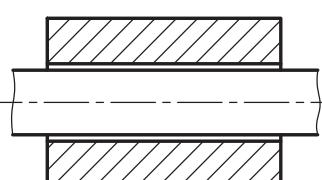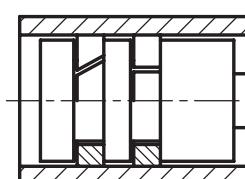

کاسه‌نمد درزدار

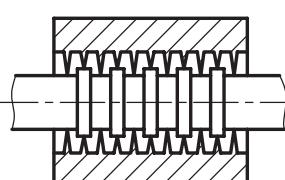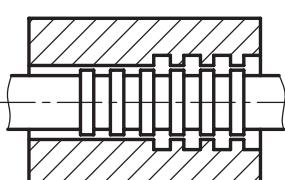

ابعاد و اندازه‌ها را می‌توان از جدول کاسه‌نمدهای زیر استخراج کرد.

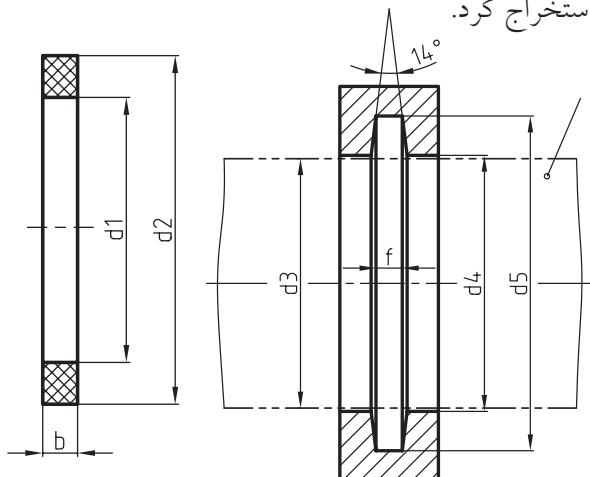


جدول کاسه‌نمدهای استاندارد DIN 5419


		b	f		b	f
20	30	4	3	40	52	5
25	37			42	54	
28	40			45	57	
30	42		5	48	64	6,5
32	44			50	66	
36	48			55	71	
38	50					

علام اختصاری (شماتیکی) کاسه‌نمدها (DIN ISO 9222)


در مواردی که به ترسیم تمامی جزئیات یا مشخصات یک کاسه‌نمد در نقشه نیازی نباشد و یا چنین کاری غیر ضروری باشد، مانند ترسیم کاسه‌نمدها در نقشه‌های ترکیبی و یا ترسیم آن‌ها به صورت اسکچ، در این صورت می‌توان کاسه‌نمدهارا طبق استاندارد DIN ISO 9222 نمایش داد. علامت اختصاری عمومی کاسه‌نمدها به صورت ضربه‌تری (×) است که در وسط محدوده‌ی کادر مربع شکل قرار می‌گیرد، به طوری که کادر مربع شکل را قطع نکند.

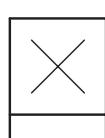

کاسه‌نمدها از نظر ابعاد و حلقه‌ها و همچنین ابعاد محل قرارگیری آن‌ها درون شیارهای محورها و یاتاقان‌ها استاندارد شده‌اند. شکل زیر روش ترسیم و ابعاد و اندازه‌های کاسه‌نمد (حلقه‌های آب‌بندی) جهت آب‌بندی محورها و یا شیارهای داخل یاتاقان‌ها طبق استاندارد DIN 3760 دسته‌بندی شده‌اند راجهت آشنایی هنرجویان معرفی می‌کند.

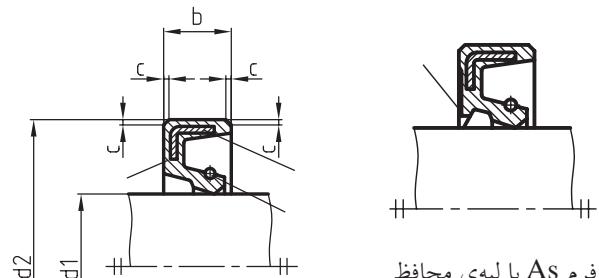

فرم A با لبه محافظ

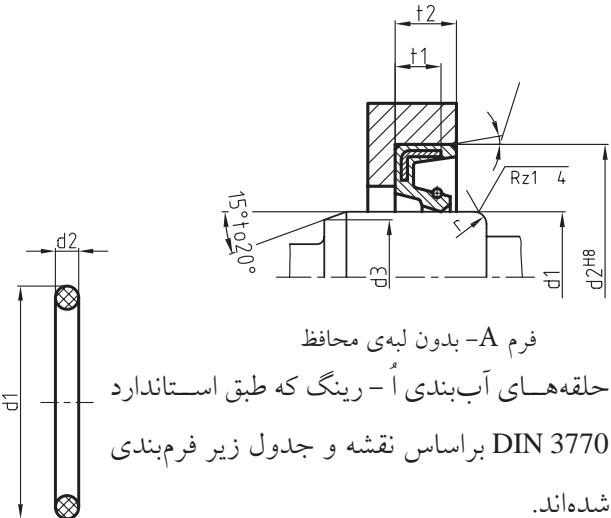





فرم A - بدون لبه محافظ
حلقه‌های آب‌بندی A - رینگ که طبق استاندارد DIN 3770 براساس نقشه و جدول زیر فرم‌بندی شده‌اند.

| d1×d2 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2×1.6 | 4×2 | 6.3×2 | 10×2 | 25×3.15 | 45×4 | 80×6.3 | 125×8 |
| 2.5×1.6 | 4.5×2 | 7.1×2 | 12.5×25 | 3.15×4 | 50×4 | 90×6.3 | 140×8 |
| 3.15×1.6 | 5×2 | 8×2 | 16×2.5 | 35.5×4 | 63×5 | 100×6.3 | 160×8 |
| 3.55×1.6 | 5.6×2 | 9×2 | 20×3.15 | 40×4 | 71×5 | 112×6.3 | 180×8 |

شکل زیر نحوه اندازه‌گذاری یک کاسه‌نمد حلقه‌ای و همچنین اندازه‌گذاری جای این نوع کاسه‌نمد (حفره یا شیار) را در داخل یاتاقان لغزشی یا بوشی نشان می‌دهد. ابعاد و اندازه‌ی نوع کاسه‌نمدها طبق استاندارد DIN 5419 فرم‌بندی شده‌اند.





در جدول زیر علائم اختصاری (شماتیکی) انواع کاسه‌نمدها نشان داده شده‌اند.

جدول علائم اختصاری (شماتیکی) انواع کاسه‌نمدها (DIN ISO 9221)

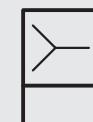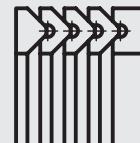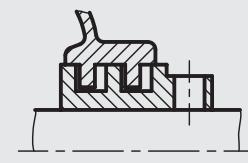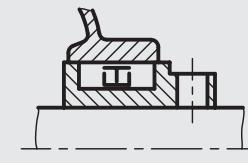ردیف	تصویر	نمایش علائم اختصاری	شرح
۱	 		آب‌بندهای محوری بدون لبه‌ای گردگیر
۲			آب‌بندهای محوری با لبه گردگیر
۳			آب‌بندهای -U
۴			کاسه‌نمدها (حلقه‌های آب‌بندی)
۵			حلقه‌ی آب‌بندی (رینگ) V
۶			

همیشه در نیمه بالای خط محور نمایش دهید.
 شکل‌های زیر نحوه‌ی ترسیم علائم اختصاری نمونه‌هایی
 از کاسه‌نمدها و یاتاقان‌های غلتشی را در نقشه‌های
 سوارشده (ترکیبی) نشان می‌دهد.

خطوط علائم شماتیک باید مانند ضخامت خطوط اصلی
 رسم شوند.
 از ترسیم هاشور در نقشه‌های اختصاری خودداری شود.
 توجه داشته باشید که علائم اختصاری کاسه‌نمدها را

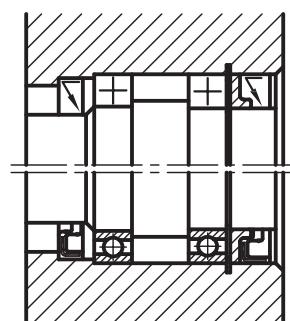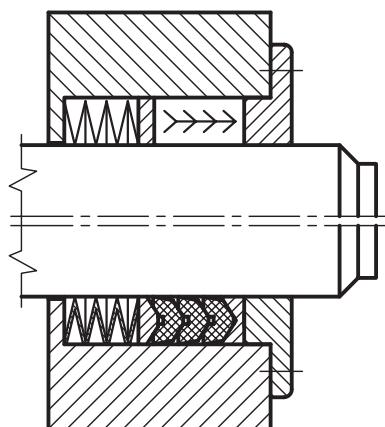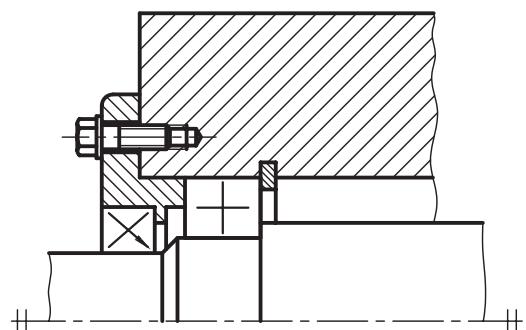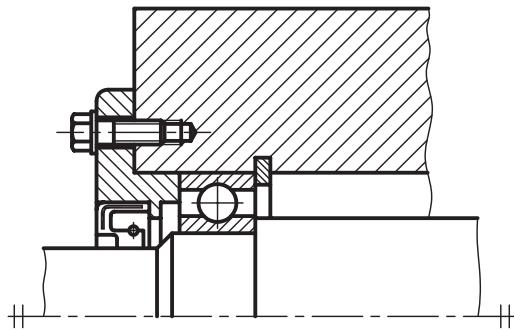

دستور کار شماره ۱



هدف: ترسیم یک نمونه کاسه نمد

(۱۵ دقیقه)

مشخصات: یک کاسه نمد حلقه ای به قطر خارجی $d_2 = 50$ شیارهای آن با استفاده از جدول DIN 5419 با مقیاس ۱:۱ رسم کنید.

- ابتدا ابعاد مورد نیاز را از جدول DIN 5419 استخراج کنید.

$$d_1 = 38 \quad d_2 = 50 \quad d_3 = 38 \quad d_4 = d_1 + 1 = 38 + 1 = 39$$


$$d_5 = d_2 + 1 = 50 + 1 = 51 \quad b = 5 \quad f = 4$$

- کاغذ را به طور عمودی چسبانده و سپس محل ترسیم کاسه نمد و جای شیار آن را مشخص سازید.

مراحل ترسیم


ترسیم کاسه نمد

- ۱- مستطیلی به ابعاد 50×5 و همچنین محور تقارن را با خط نازک رسم کنید.
- ۲- سوراخ درون آن را با خط نازکی به قطر ۳۸ میلی متر ترسیم کنید.
- ۳- نقشه را پس از هاشور زدن پررنگ و سپس آنرا اندازه گذاری کنید.

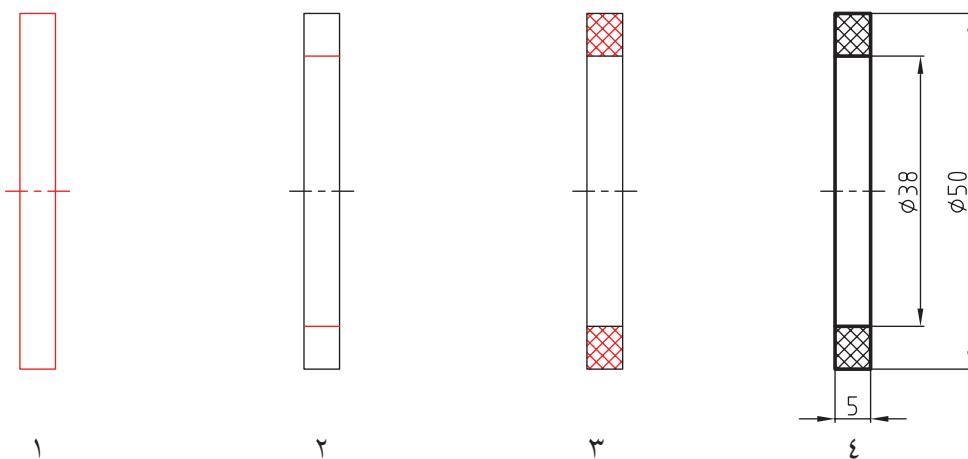


ترسیم شیار کاسه‌نمد


۱. مستطیلی به ابعاد 15×60 میلی‌متر و سوراخی به قطر 39 میلی‌متر با خط نازک رسم کنید.
۲. شیار کاسه‌نمد به ابعاد 5×51 میلی‌متر را با خط نازک مشخص سازید.
۳. مستطیلی به ابعاد 4×51 میلی‌متر در داخل مستطیل قبلی رسم، و سپس شیب‌های آنرا مشخص کنید.

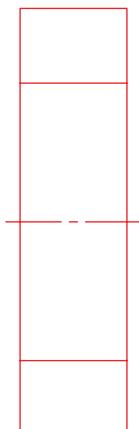

۱

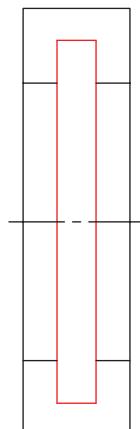


۲

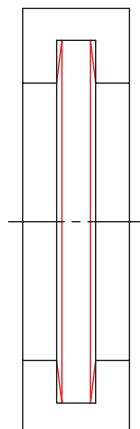


۳

۴. نقشه را هاشور زده و پس از پررنگ کردن، اندازه‌گذاری کنید.

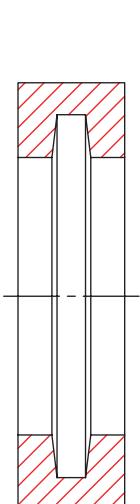

۴

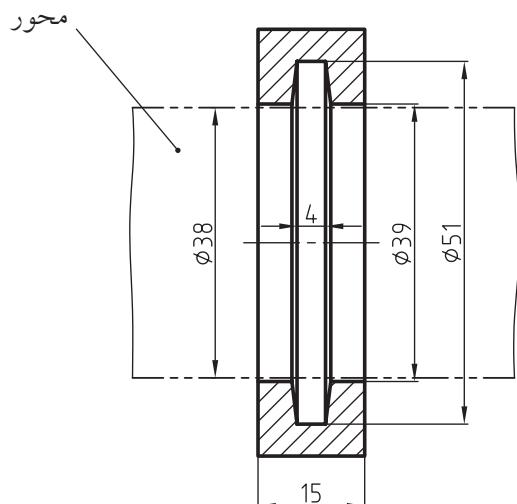

۵

ارزشیابی پایانی

۱. وظیفه‌ی کاسه‌نمدها چیست؟

۲. در آب‌بندی قطعات ساکن از چه نوع وسیله‌ی آب‌بندی استفاده می‌شود؟

۳. آب‌بندهای مورد استفاده در قطعات متحرک مانند میله‌ها و محورها را نام ببرید.

۴. یک A - رینگ در حالت برش با ابعاد 50×4 رسم و اندازه‌گذاری کنید.

۵. در یک کاسه‌نمد حلقه‌ای، شیار آنرا با استفاده از ردیف یک جدول استاندارد DIN 5419 با مقیاس 2:1 روی کاغذ A4 رسم و اندازه‌گذاری کنید.

۶. علائم اختصاری کاسه‌نمدها را توضیح دهید.

۷. جنس آب‌بندها را بنویسید.


۸. در حرکت‌های رفت و برگشتی مانند سیلندر و پیستون از چه نوع آب‌بندهایی استفاده می‌شود؟ نام ببرید.

۹. با توجه به علامت اختصاری کاسه‌نمدهای زیر:


a - نام کاسه‌نمدها را بنویسید.

b - تصویر برش خورده‌ی آنها را رسم کنید.

c - قطعه A را نام ببرید.

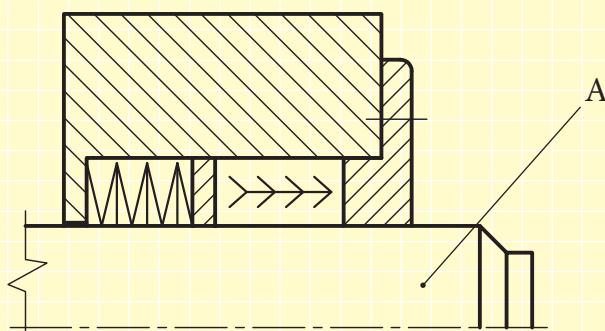

۱۰. علامت اختصاری کاسه‌نمد شکل زیر را رسم کنید.

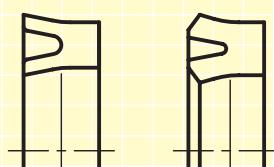

توانایی روش ترسیم سوراخ‌های متهم‌رغک

◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- کاربرد سوراخ‌های متهم‌رغک را توضیح دهد.
- متهم‌رغک را بشناسد.
- انواع مرغک را معرفی کند.
- انواع سوراخ‌های متهم‌رغک را در حالت برش و اختصاری ترسیم کند.


ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۳	۲	۱

پیش آزمون

۱. در چه زمانی از مته مرغک استفاده می شود؟
۲. دستگاه مرغک را توضیح دهید و انواع آنرا نام ببرید.
۳. استاندارد (E) ISO 6411- 1962 معرف چیست؟ توضیح دهید.
۴. آیا می توان سوراخ های جای مته مرغک را در حالت برش رسم کرد؟
۵. شکل روپرتو را نام برد و کاربرد آن را توضیح دهید.



۶. در رابطه D ISO 6411-Bd/D حرف d معرف چیست؟
۷. در رابطه A ISO 6411- Ad/D حرف A را توضیح دهید.
۸. در مورد مشخصات و علائم نشان داده در طرفین میله شکل زیر توضیح دهید.

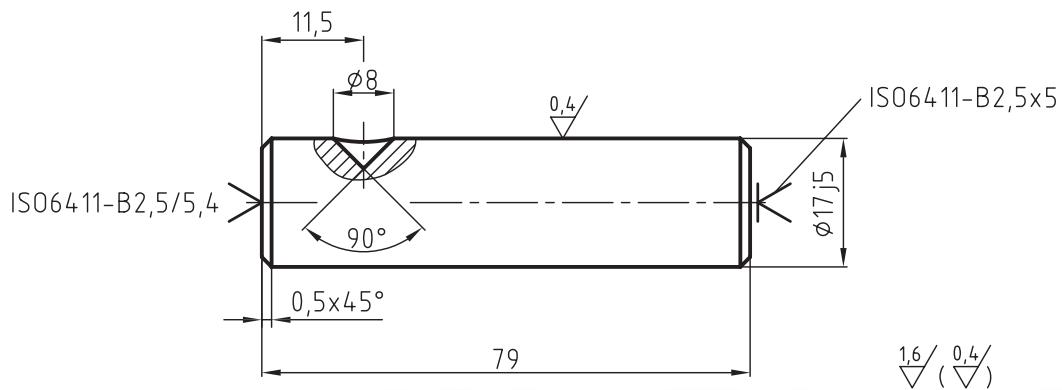

۹. دسته بنده انواع مته مرغک را بنویسید.



مرغک

وسیله‌ای است که برای بستن یا نگهداری میله‌ها یا شفت‌ها با طول بلند در هنگام تراشکاری و یا مخروط‌تراشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرغک‌ها در دو نوع ثابت و گردان موجود هستند.

در شکل زیر مرغک‌های ثابت و گردان را ملاحظه می‌کنید.



مرغک گردان



مرغک ثابت


سوراخ‌های متهمرغک طبق استاندارد

ISO 6411-1982(E)

از سوراخ‌های متهمرغک برای تراشیدن میله‌ها با طول زیاد و یا برای قطعاتی که بایستی بین دو مرغک ماشین کاری شوند به کار گرفته می‌شوند.

سوراخ‌های متهمرغک توسط متدهای مخصوصی به نام متهمرغک طبق استاندارد ISO 6411 به فرم‌های A و B ایجاد می‌شود. اندازه‌ی سوراخ متهمرغک باید با وزن قطعه کار و همچنین نیروی برآده برداری تطبیق داده شود. سوراخ‌های متهمرغک روی بیشتر شفت‌ها و محورها که احتمال تراشکاری یا سنجزنی آتی برای آنها وجود داشته باشد، باقی می‌مانند.

شکل زیر یک نمونه از متهمرغک و همچنین سوراخ متهمرغک را در برش موضعی نشان می‌دهد.

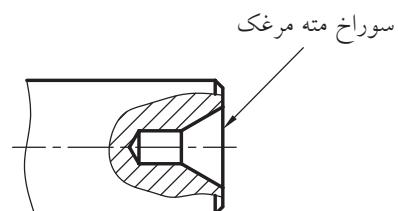





نمایش کامل سوراخ‌های متهمرغک

سوراخ‌های متهمرغک با توجه به نوع کاربرد آنها در سه نوع B و A و R به صورت برش موضعی نمایش داده می‌شود.



متهمرغک

جدول زیر روش ترسیم سوراخ‌های متهمرغک، جزئیات و مشخصات کامل آنها را نشان می‌دهد.

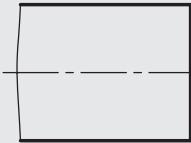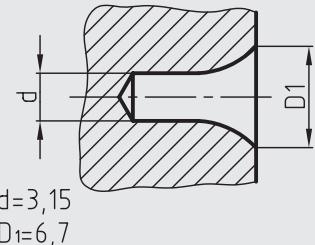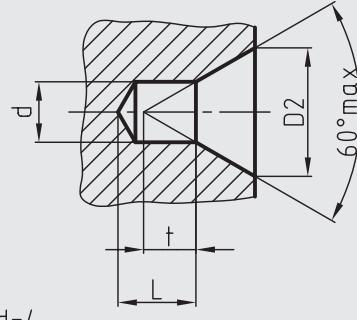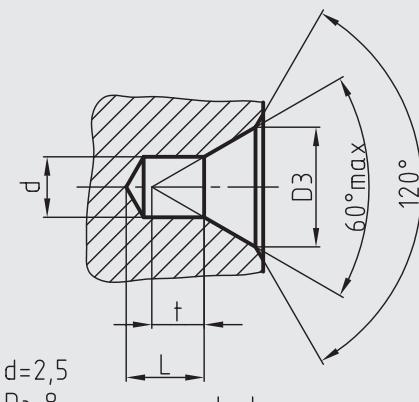نوع مته مرغک	معرفی (با یک مثال)	نمایش حقيقی در برش
R با فرم قوسی متهمرغک طبق استاندارد ISO 2541	 ISO 6411-R3,15/6,7	 <p>$d = 3,15$ $D_1 = 6,7$</p>
A بدون دوره محافظه متهمرغک طبق استاندارد ISO 866	 ISO 6411-A4/8,5	 <p>$d = 4$ $D_2 = 8,5$</p>
B با دوره محافظه متهمرغک طبق استاندارد ISO 2540	 ISO 6411-B2,5/8	 <p>$d = 2,5$ $D_3 = 8$ $L > t$</p>

۳- متهمرغک نوع B طبق استاندارد ISO 2540 دارای پخ محافظ است و بیشتر زمانی به کار می‌رود که بخواهیم سوراخ متهمرغک روی قطعه کار نهایی باقی بماند. داشتن پخ محافظ باعث می‌شود که قطعه کار بر اثر ضربات احتمالی صدمه نبیند. جدول زیر مشخصات ابعاد و اندازه‌های سوراخ‌های متهمرغک نوع R,A,B را با توجه به اندازه‌ی اسمی (d) آنها نشان می‌دهد.

مشخصات و موارد مصرف سوراخ‌های متهمرغک R,A,B به شرح زیر است.

۱- متهمرغک نوع R با فرم قوسی طبق استاندارد 2541 برای مخروط‌تراسی با انحراف مرغک مناسب است و به کار گرفته می‌شود.

۲- متهمرغک نوع A طبق استاندارد ISO 866 قادر پخ محافظ است که بیشتر در کارهای معمولی کاربرد دارد.

d اندازه‌ی اسمی	فرم				
	طبق فرم ISO 2541	طبق ISO 866	t	طبق ISO 2540	T
(5/0)		06/1	5/0		
(63/0)		32/1	6/0		
(8/0)		70/1	7/0		
0/1	12/2	12/2	9/0	15/3	9/0
(25/1)	65/2	65/2	1/1	4	1/1
6/1	35/3	35/3	4/1	5	4/1
0/2	25/4	25/4	8/1	3/6	8/1
5/2	3/5	30/5	2/2	8	2/2
15/3	7/6	70/6	8/2	10	8/2
0/4	5/8	50/8	5/3	5/12	5/3
(0/5)	6/10	60/10	4/4	16	4/4
3/6	2/13	20/13	5/5	18	5/5
(0/8)	0/17	00/17	0/7	4/22	0/7
0/10	2/21	20/21	7/8	28	7/8



علائم ذکر شده به صورت ISO 6411-Ad/D روی نقشه قرار داده می شود.

۴- قطر بزرگ متهمرغک که با حرف D نمایش داده می شود.

جدول زیر روش درج علائم مذکور در نقشه و همچنین محل دقیق سوراخ‌های متهمرغک‌ها و ویژگی‌های آن‌ها را به صورت اختصاری نشان می‌دهد.

۳- نمایش اختصاری سوراخ‌های متهمرغک در نقشه نمایش کامل سوراخ‌های متهمرغک باعث شلوغی نقشه می‌شود و نیز مشکلاتی را برای سازنده در برخواهد داشت، به همین دلیل استاندارد ISO نمایش اختصاری سوراخ‌ها را جهت سادگی نمایش تصویری معرفی کرده است که این معرفی، موارد زیر را شامل می‌شود:

۱- ذکر شماره‌ی استاندارد یعنی ISO 6411

۲- تعیین نوع متهمرغک یعنی یکی از سه حرف R,A,B

۳- اندازه‌ی اسمی متهمرغک (قطر نوک متهمرغک) که با حرف d نشان داده می‌شود.


مورد نیاز	نمایش	مشخصات
جای متهمرغک بایستی روی کار تمام شده باقی بماند		
جای متهمرغک ممکن است باقی بماند یا از بین برود.		
جای متهمرغک نبایستی روی قطعه‌ی تمام شده باقی بماند.		

مثال ۱: شکل زیر نقشه‌ی محور یک مکانیزم را نشان می‌دهد. با توجه به جدول و مطالب گفته شده، ابعاد و مشخصات سوراخ‌های متهمرغک طبق استاندارد ISO 6411 به شرح زیر است:

- متهمرغک از نوع B دارای پخ محافظ است.

- جای متهمرغک (سوراخ متهمرغک) بایستی روی کار تمام شده، باقی بماند.

- اندازه‌ی اسمی (قطر نوک متهمرغک)

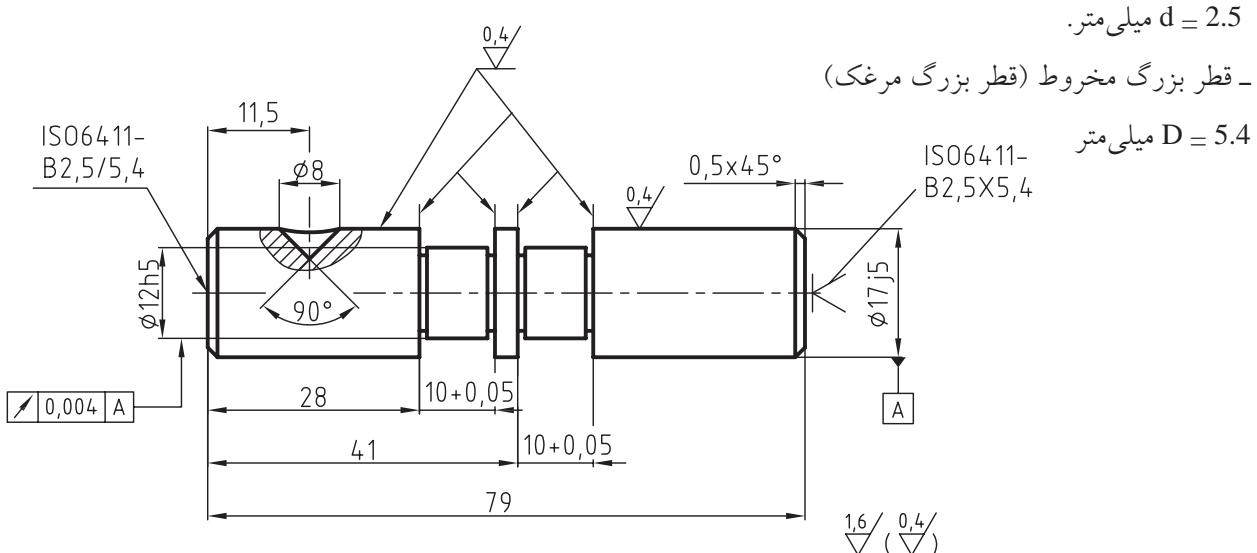



مثال ۲: در شکل زیر نقشه‌ی محور یک مکانیزم دیده می‌شود. ابعاد و مشخصات سوراخ‌های متهم‌مرغک بنابر استاندارد ISO 6411 به شرح زیر است:

- سوراخ‌های متهم‌مرغک از نوع B با پخ محافظت است.

- سوراخ متهم‌مرغک در سمت راست محور در قطعه کار نهایی باید از بین برود.

- ممکن است سوراخ متهم‌مرغک در سمت چپ محور در قطعه کار نهایی باقی بماند یا از بین برود.

- اندازه‌ی اسمی متهم‌مرغک

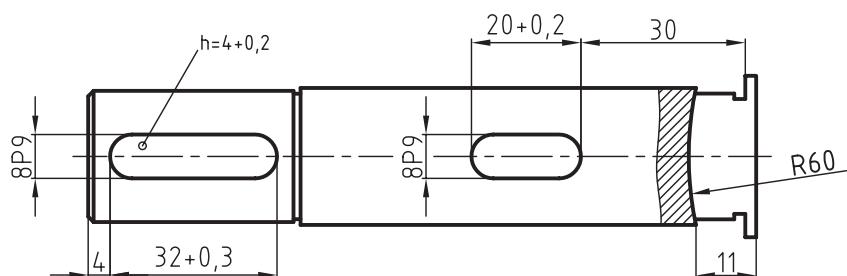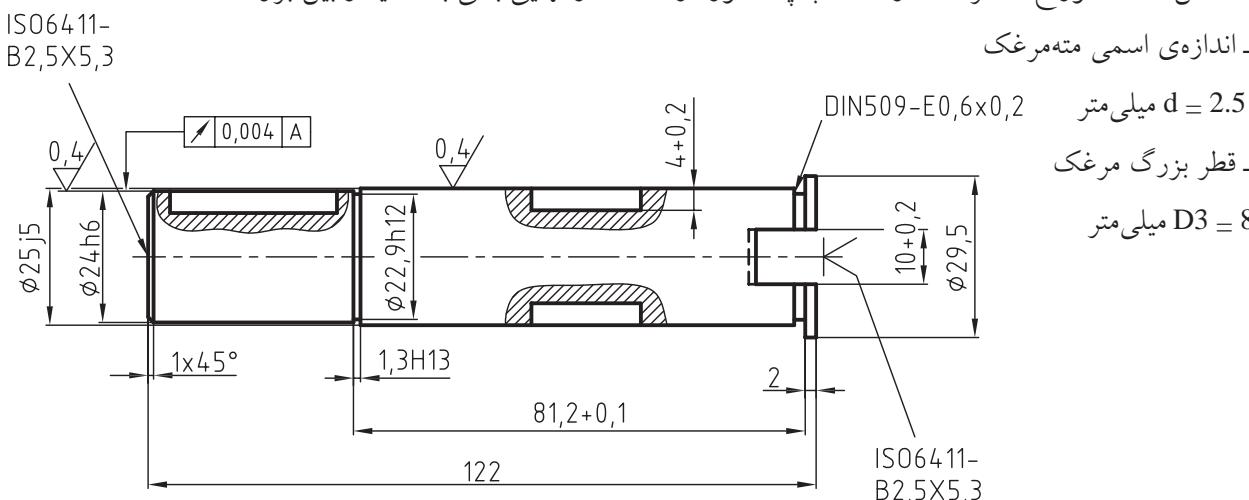


خط اصلی	۰/۵	۰/۷	۱	۱/۴	۲	۲/۸
بلندی اعداد و حروف	۳/۵	۵	۷	۱۰	۱۴	۲۰
ضخامت خط برای علامت	۰/۳۵	۰/۵	۰/۷	۱	۱/۴	۲
بلندی	۵	۷	۱۰	۱/۴	۲۰	۲۸

۱- در مورد مقدار اندازه‌ی t به جدول ابعاد و اندازه‌های متهمرغک‌ها توجه شود. مقدار L به درازای نوک متهمرغک بستگی دارد. در هر حال نبایستی از مقدار t کوچک‌تر باشد.

۲- علائم نشان داده شده در جدول بایستی با خطی به ضخامت مشخص شوند.

ضخامت این خطوط حدود $1/10$ بلندی h یعنی ارتفاع حروف موجود در نقشه است. اعداد و حروف بزرگ به کار رفته برای مشخصات اضافی سوراخ‌های متهمرغک با ضخامت نوشته شود. اندازه‌های به کاربرده شده برای علائم و مشخصات اضافی در جدول زیر آمده است.

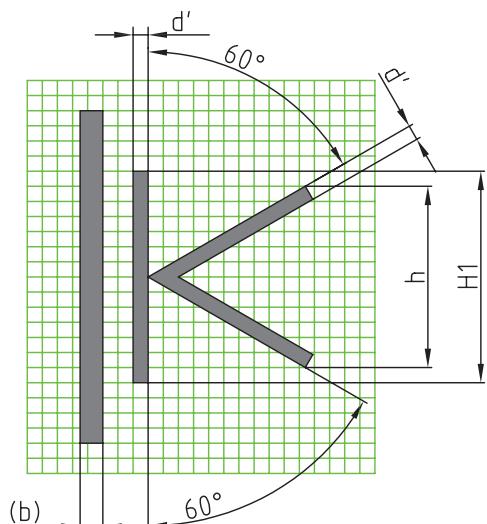

کمترین فضای بین خطوط مجاور بایستی مبتنی بر استاندارد ISO 128 و ISO 6428 باشد. توصیه می‌شود این فضا کمتر از $7/0$ میلی‌متر باشد.

علام به کاربرده شده باید مطابق شکل زیر باشد.

دستورکار شماره ۱



هدف: چگونگی ترسیم علائم اختصاری سوراخ‌های متهمرغک در نقشه

(۲۰ دقیقه)

مشخصات: سوراخ متهمرغک با مشخصات زیر را در طرفین (پیشانی) یک محور به ابعاد 150×60 میلی‌متر به صورت اختصاری طبق استاندارد ISO 6411 نمایش دهد.


- ۱- برای سوراخ‌های طرفین، از متهمرغک نوع A با اندازه اسمی $d = 2.5$ استفاده کنید.
- ۲- سوراخ متهمرغک در سمت راست از بین برود، اما در سمت چپ می‌تواند باقی بماند یا از بین برود.
- ۳- تمامی سطوح محور با کیفیت ۰.۸ پرداخت شود.
- ابتدا قطعه بزرگ سوراخ متهمرغک فرم A را با توجه به اندازه‌ی اسمی $d = 2.5$ از جدول استخراج کنید.
- کاغذ A4 را به صورت افقی بیندید و سپس کادر و جدول آنرا رسم کنید.
- با توجه به ابعاد و اندازه، جای مناسب نمای اصلی محور را در درون کادر تعیین کنید.



برای رسم محور استوانه‌ای شکل، کافی است آنرا در نمای اصلی ترسیم کنید.



مراحل ترسیم

۱. مستطیلی به ابعاد 60×150 میلی‌متر با خط نازک رسم کنید.
۲. نقشه را اندازه‌گذاری و پرنگ کنید و سپس کیفیت آنرا مشخص سازید.

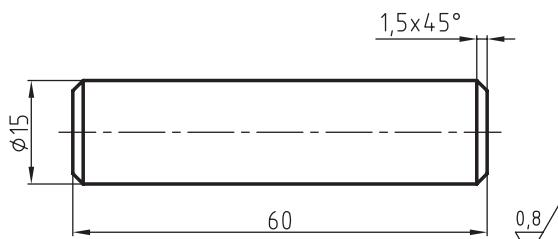


۳. مرکز سوراخ‌های متهمرغک را به صورت علائم اختصاری مشخص کنید.

۲. پخشی به ابعاد 45×105 در طرفین آن ایجاد کنید.

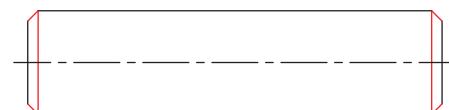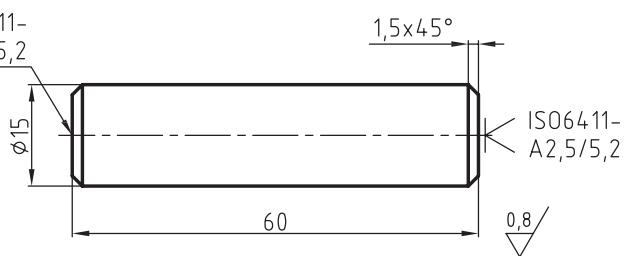

ارزشیابی پایانی

۱. مته مرغک را تعریف کنید.
۲. مرغک را توضیح دهید.
۳. کاربرد سوراخ‌های مته مرغک را بنویسید.
۴. انواع سوراخ‌های مته مرغک را نام ببرید و مشخصات هر یک را بنویسید.
۵. هر یک از اجزاء علائم اختصاری سوراخ مته مرغک ISO 6411-A4/8.5 را توضیح دهید.
۶. مقصود از مته مرغک نوع R چیست و در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۷. هدف از معرفی علائم اختصاری سوراخ‌های مته مرغک توسط استاندارد ایزو چیست؟ توضیح دهید.
۸. علامت اختصاری در شکل زیر را به‌طور کامل توضیح دهید.

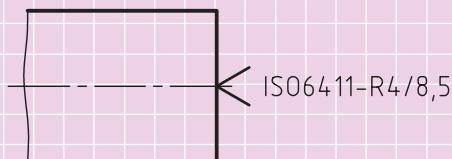

۹. محور شکل زیر که با مقیاس 1:1 رسم شده است را پس از رسم روی یک برگ کاغذ A4 رسم کنید و سپس سوراخ‌های مته مرغک طرفین آن را طبق استاندارد ISO6411 با مشخصات زیر و به کمک علائم اختصاری نشان دهید



- ۱- نوع مته مرغک B یا اندازه‌ی اسمی $d = 4$ میلی‌متر و $D = 12.5$ میلی‌متر
- ۲- سوراخ‌های مته مرغک در قطعه کار نهایی باقی بمانند.

توانایی نحوه‌ی نمایش استانداردها و علائم جوشکاری و پرچ کاری

◀ پس از آموزش این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

- جوشکاری را تعریف کند.
- علائم اصلی جوشکاری را معرفی کند.
- علائم شماتیک جوشکاری را بشناسد.
- علائم اختصاری و تصویری جوشکاری را در نقشه ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶۷۰	۴	۲/۳۰

پیش آزمون



۱. در چه موقع از اتصال جوشکاری استفاده می شود؟

۲. جوشکاری را تعریف کنید.

۳. جوش جناغی یک طرفه را در حالت تصویر رسم کنید.


۴. جوش درز گلویی را در حالت تصویر با رسم شکل توضیح دهید.

۵. حرف a و Z در شکل رو به رو را توضیح دهید.

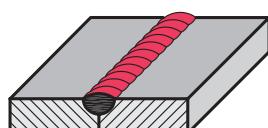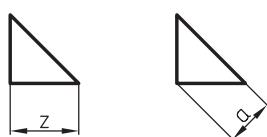


۶. شکل رو به رو علامت اختصاری و حالت تصویر نوعی جوش را نشان می دهد.


نام جوش را بنویسید.

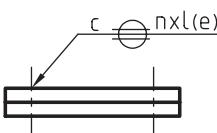

۷. با توجه به شکل زیر اولاً نام اتصال جوش را بنویسید و ثانیاً در مورد مشخصات c و n و L و e به طور کامل توضیح دهید.

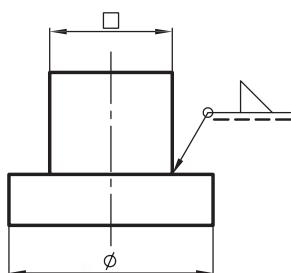

۸. در مورد نوع اتصال جوش، جزئیات و مشخصات شکل رو به رو به طور کامل توضیح دهید.

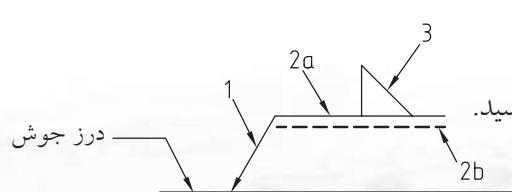

۹. اعداد و علائم شکل رو به رو معرف چیست؟

در مورد این اعداد و علائم هر چه می دانید، بنویسید.

جوشکاری

علام اصلی

اتصال دو قطعه در جوشکاری به نوع طرح و کاربرد قطعات بستگی دارد که می‌توان از یکی از انواع اتصالات جوشی موجود در جدول استفاده کرد. هر اتصال جوشی دارای علامت مخصوص به خود است که به شکل درز جوش بستگی دارد. با انجام کار روی درز جوش‌ها، شکل دلخواه درز جوش ایجاد می‌شود.

اتصال بین دو قطعه‌ی هم‌جنس در حالت خمیری یا مذابی موضعی را جوشکاری گویند. بنابراین جوشکاری یکی از روش‌های اتصال دائم بین قطعات است که کاربردهای فراوانی در صنعت دارد.





بنابراین برای سوار کردن قطعاتی که قبلًا ساخته شده و آماده‌ی مونتاژ هستند، می‌توان قطعات را به وسیله‌ی اتصالات جوش نسبت به هم جوش داده و مونتاژ کرد. بدون وجود روش‌های جوشکاری، امکان ساخت ساختمان‌های فلزی و پل‌های عظیم فلزی، تانکرها، سازه‌های دریایی، پالایشگاه‌ها و خطوط نفت و گاز، مخازن تحت فشار، نیروگاه‌ها و صدها مورد دیگر مشکل و یا غیرممکن است.

نمایش علام و اتصالات جوشکاری در نقشه‌کشی طبق استاندارد ISO 2553

با توجه به تعداد زیاد فرآیندهای جوشکاری و انواع گوناگون اتصالات، به نقشه‌هایی نیاز است تا سازنده بتواند بر اساس علام و مشخصات جوش، طبق استاندارد نقطه‌نظرات و خواسته‌های طراح را برای ساخت یک سازه اعمال کند.


در این مبحث سعی شده شما را با علام اصلی (تصویری) اتصالات جوشکاری، نحوه‌ی نمایش علام شماتیک در نقشه‌کشی و همچنین روش ترسیم نقشه‌های اتصالات جوشکاری طبق استاندارد (E) ISO 2553- تا حدودی آشناسازیم.

جدول زیر علائم شماتیکی، فرم درز و مقطع درز جوش را در انواع اتصالات جوش نشان می‌دهد.

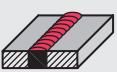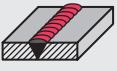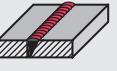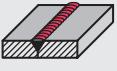علامت	تصویر	نوع جوش
۸		جوش لببه‌لب (ذوب دو لبه‌ی برآمده باعث اتصال دو جسم می‌شود)
		جوش لببه‌لب با مقطع مربع
▽		جوش جناغی یک‌طرفه
∨		جوش نیم جناغی یک‌طرفه
Y		جوش جناغی یک‌طرفه با ریشه
Y		جوش نیم جناغی یک‌طرفه با ریشه
U		جوش U (لاله‌ای) (ناودانی) یک‌طرفه با ریشه
Z		جوش Z (نیم لاله‌ای) یک‌طرفه با ریشه
□		جوش پشت
△		جوش گوشه‌ای
□		جوش شکافی (پرچی)
○		نقطه جوش (جوش نقطه‌ای)
○○		درز جوش
▽		جوش مایل
▽/		جوش یک‌طرفه‌ی مایل
		جوش لبه

علامت مرکب

در صورت نیاز به جوشکاری در دو طرف و درز جوش از علائم مرکب استفاده می‌شود. جدول زیر نمونه‌هایی از این نوع علائم را نشان می‌دهد.

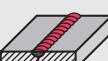رده‌ی	نوع جوش	تصویر	علامت
۱	جوش جناغی دوطرفه (X)		X
۲	جوش نیم‌جناغی دوطرفه		K
۳	جوش جناغی دوطرفه با ریشه		X
۴	جوش نیم‌جناغی دوطرفه با ریشه		K
۵	جوش U (لاله‌ای) (ناودانی) دوطرفه		Y

جوشکاری سنگ زده شود، با خط مستقیم (—) و ۰۰۰ نشان داده می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. جدول‌های زیر علائم کمکی و کاربرد آن‌ها را در درز جوش‌های نشان می‌دهد.

علامت کمکی

علامت کمکی برای خط‌جوش‌هایی که سطح رویی آن‌ها به صورت محض (—) یا خط‌جوش‌هایی که باید پس از

رده‌ی	نوع جوش	تصویر	علامت
۱	جوش جناغی یک‌طرفه با سطح تخت		▽
۲	جوش جناغی دوطرفه با سطح محض		○
۳	جوش گوش‌های مقرر		◀
۴	جوش جناغی یک‌طرفه با جوش پشت دارای سطح تخت		▽○
۵	جوش جناغی یک‌طرفه با ریشه و جوش پشت		Y○
۶	جوش جناغی یک‌طرفه با سطح		▽○


◀ a₂ = خط مرجع

خط مرجع خط نازک ممتدی است که باید نسبت به خط درز جوش (وضعیت اصلی نقشه) به صورت افقی و در صورت لزوم عمودی کشیده شود.

b₂ = خط مرجع که به صورت نقطه‌چین نشان داده می‌شود.


◀ ۳ = علامت شماتیکی جوش

طرز قرارگرفتن این علامت به شرح زیر است.

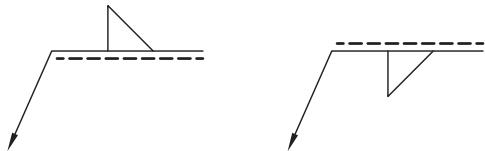


- علامت جوش بالای خط مرجع = اگر این خط پیکان سطح روی اتصال جوش را نشان دهد اتصال قابل دید است. (شکل روبرو)

- علامت جوش روی خط چین = اگر علامت جوش روی خط چین باشد، منظور این است که عملیات جوشکاری روی طرف مقابل خط راهنمای انجام می‌شود و به عبارتی اتصال قابل دید نیست. در شکل روبرو علامت جوش روی خط چین قرار دارد.

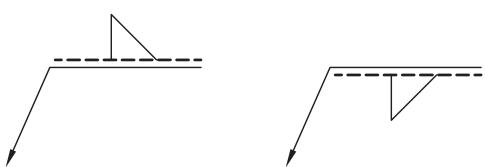

- اتصال متقارن = اگر اتصال متقارن باشد خط مرجع ندید حذف می‌گردد. شکل روبرو نحوه قرارگرفتن علامت جوش را نشان می‌دهد.

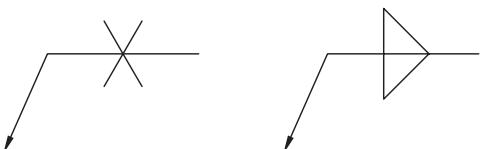

ردیف	توضیح	علامت
۱	سطح تخت	—
۲	محدب	~~
۳	مقعر	~~
۴	سطح همگن	JL
۵	پشت‌بند دائم	[M]
۶	پشت‌بند موقت	[MF]

قطعات جوشکاری در محل لبه توسط درزهای جوش به یک قطعه واحد تبدیل می‌شوند. لبه قطعات بدون درنظر گرفتن فرم اتصال با یک خط درز جوش نمایش داده می‌شوند.


◀ نحوه نمایش علامت شماتیکی جوش و قطعه (لبه قطعات)

برای نشان دادن علامت شماتیکی جوشکاری از نشانه‌ای با مشخصات زیر استفاده می‌گردد.


درز جوش = محل اتصال دو قطعه (لبه قطعات)

◀ ۱ = خط پیکان (خط راهنمای)

خط پیکان (خط راهنمای) نسبت به لبه جوش باید به طور مایل رسم شود.

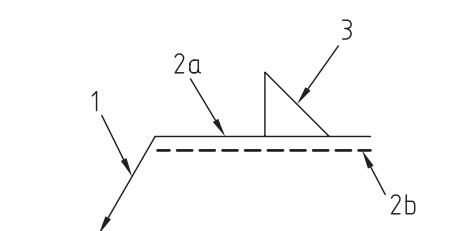

در شکل‌های زیر چگونگی قرارگرفتن این علائم روی درزهای جوش را ملاحظه می‌کنید.

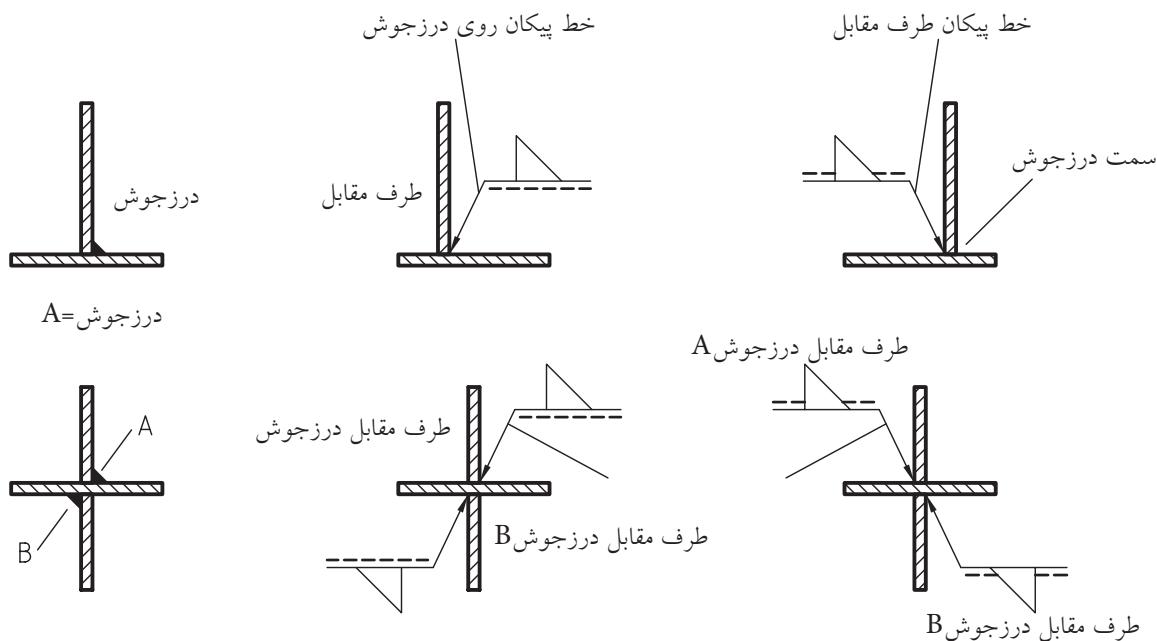

a = ارتفاع جوش (ارتفاع وارد بر وتر مثلث)

Z = طول قاعده (طول ضلع زاویه‌ی قائمه)


بین اندازه‌های Z و a رابطه‌ی زیر برقرار است.

اندازه‌ی جوش‌ها

هر یک از جوش‌ها دارای ابعاد و اندازه‌های مختلفی هستند. این ابعاد و اندازه‌ها باید طبق دستورالعمل خاصی

روی نقشه نوشته شوند.


برای مثال به ابعاد و اندازه‌های جوش گوش‌های (درز گلویی) که در شکل‌های زیر نشان داده شده، توجه کنید.

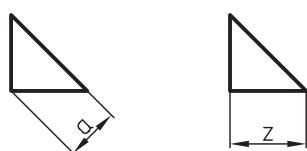

چنان‌چه به نفوذ جوش نیاز باشد، آنرا با S نشان می‌دهند.

در شکل رو به رو اندازه‌ی S را ملاحظه کنید.

$$S = a + e$$

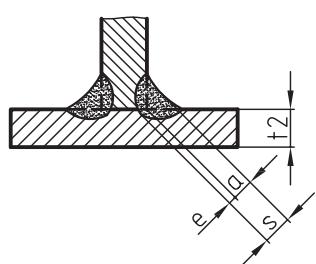

مقطع جوش به صورت یک مثلث متساوی الساقین است.


اندازه‌گذاری ابعاد و اندازه‌های جوش

همان‌طور که توضیح داده شد، در هنگام ترسیم نقشه، به رسم مقطع جوش، طول و یا پخ آن نیازی نیست. به جای رسم مقطع جوش از علامت شماتیکی آن استفاده می‌شود. برای آشنایی با اندازه‌گیری ابعاد جوش به شکل زیر که علامت شماتیکی مقطع یک جوش گوش‌های را نشان می‌دهد، توجه کنید.


۱- اندازه‌ی ارتفاع جوش باید پیش از علامت جوش قرار گیرد.




۲- اندازه‌ی طول جوش (L) باید بعد از علامت جوش نوشته شود.

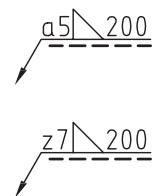

۳- در صورت لزوم باید تمام طول درز جوش، جوشکاری شود (جوشکاری ممتد) و در این صورت به نوشتن اندازه‌ی طول جوش نیازی نیست.

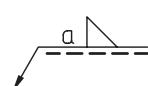


۴- در جوشکاری غیر ممتد، اندازه‌های n, L, e و a باید بعد از علامت جوش قرار گیرند.

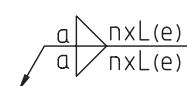


خط پیکان می‌تواند در هر یک از حالت‌های لازم قرار گیرد، در حالی که خط مرجع باید موازی با خط افق یا موازی با خطوطی که در آن جهت نقشه خوانده می‌شود، رسم گردد.

شکل‌های زیر طرز قرارگرفتن خطوط مرجع را نشان می‌دهند.











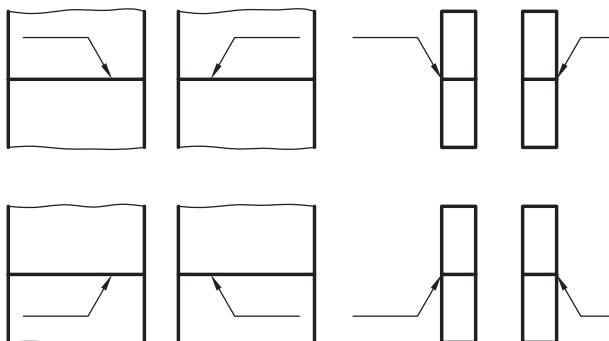


در صورتی که پخ یا فرم درز جوش روی یکی از دو قطعه ایجاد شود، در این صورت خط پیکان باید در جهتی رسم شود که بر روی فرم درز جوش مشخص شود.










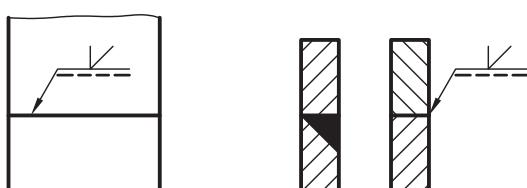


در جدول زیر شکل‌های سه‌بعدی که فرم درز جوش‌ها را نشان می‌دهد و همچنین طرز قرارگرفتن خطوط پیکان همراه با علائم شماتیکی جوش را ملاحظه می‌کنید.






 


مثال‌هایی از علائم شماتیکی درز جوش

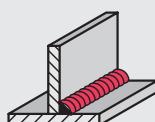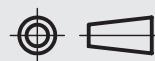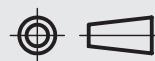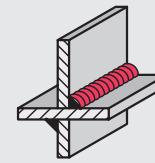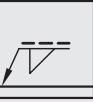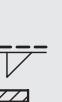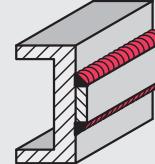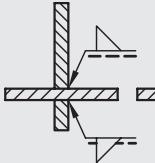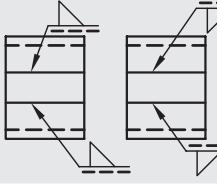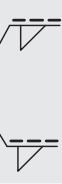تصویرهای سه‌بعدی شکل درز جوش	نحوه‌ی قرارگرفتن علائم شماتیکی جوش	
	نمای	برش
	 	 
	 	 
	 	 
	 	 

کاربرد علائم شماتیکی در نقشه

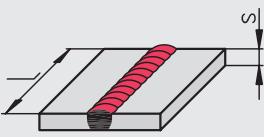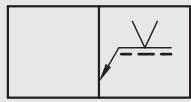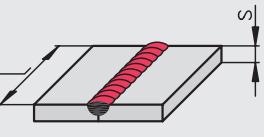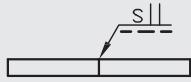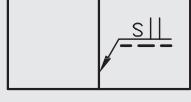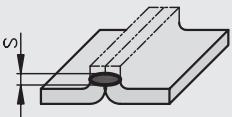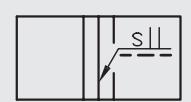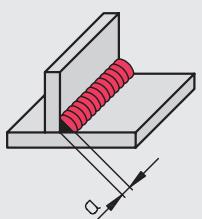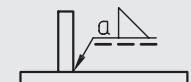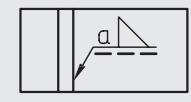ردیف	نوع جوش	توضیحات	نمای افقی - نمای سطحی
۱		=S = حداقل اندازه از سطح قطعه تا سطح پایینی که جوش نفوذ دارد. جوش جناغی یک طرفه V شکل (لب به لب)	 
۲		=S = حداقل اندازه از سطح قطعه تا سطح پایینی که جوش نفوذ دارد. لب به لب	 
۳		=S = حداقل اندازه از سطح شروع جوش تا سطحی که جوش نفوذ دارد. جوش لب به لب (دولب برآمده)	 
۴		=a = ارتفاع وارد بر وتر مثلث (مقطع جوش) =Z = طول قاعده (طول ضلع زاویه‌ی قائمه) جوش گوش‌های ممتد	 

کاربرد علائم شماتیکی جوش در نقشه

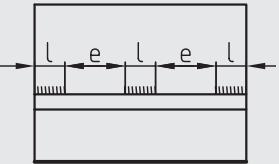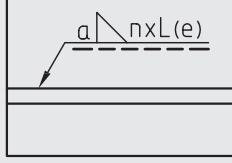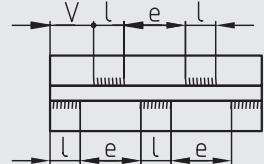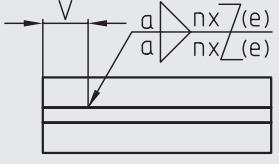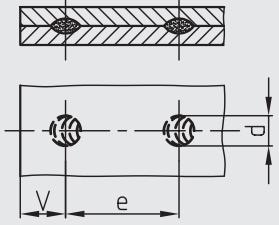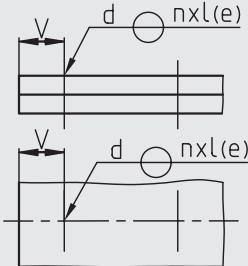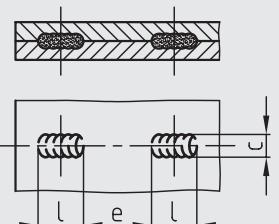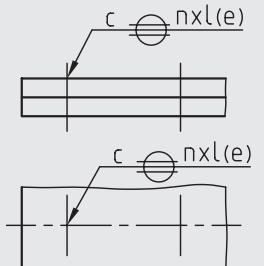
ردیف	نوع جوش	توضیحات	نمای اصلی - نمای سطحی
۵	 جوش گوشهای منقطع	$L = \text{طول تکه جوشها}$ $e = \text{فاصله بین دو تکه جوش}$ $n = \text{تعداد تکه جوشها}$ $a = \text{ارتفاع جوش (ارتفاع وارد بر وتر مثلث)}$	
۶	 جوش گوشهای منقطع زیکزاک $V = \text{فاصله لبهی نقطه جوش تا لبهی کار}$	$a = \text{ارتفاع جوش}$ $z = \text{طول قاعده}$ $L = \text{طول تکه جوش}$ $e = \text{فاصله بین دو تکه جوش}$ $n = \text{تعداد تکه جوشها}$ $Z = \text{علامت زیکزاک}$	
۷	 نقطه جوش	$d = \text{قطعه جوش نقطه‌ای}$ $e = \text{فاصله مرکز تا مرکز نقطه جوش}$ $n = \text{تعداد نقطه جوش}$ $v = \text{فاصله مرکز نقطه جوش تا لبهی کار}$	
۸	 جوش نواری منقطع	$c = \text{عرض نوار جوش}$ $L = \text{طول نوار جوش}$ $e = \text{فاصله بین دو نوار جوش}$	

عدد خاصی که بنابر استاندارد ISO 4063 مشخص شده، نشان داده می‌شود.

به عنوان مثال اگر در انتهای خط مرجع از عدد ۱ استفاده شود، منظور این است که جوشکاری باید توسط یکی از روش‌های جوشکاری قوس الکتریکی انجام گیرد.



در صورت نیاز به توصیه یا توضیحاتی علاوه بر موارد فوق، می‌توان با نوشتن حرف یا عدد داخل یک مستطیل، آن توضیحات را با نام بیان شده در مستطیل به صورت توضیح یا برگ عمل کننده آورد.

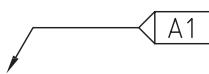


علامت تکمیلی

علام و حروفی هستند که در نقشه‌های جوشکاری برای ارائه اطلاعات بیشتر به سازنده مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای آشنایی با این علامت به توضیحات زیر توجه کنید.


جوشکاری محیطی (دورتا دور)

علامت دایره در خط نشانه (خط پیکان) شکل رو به رو معرف آن است که دورتا دور محل خط نشانه با مشخصات داده شده، جوشکاری شود.

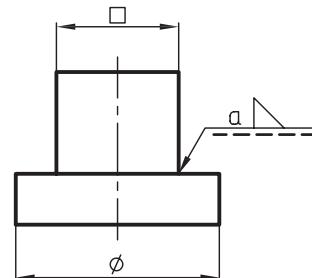

جوشکاری در محل نصب

علامت پرچم‌گون در شکل رو به رو بدین معنی است که جوشکاری باید در محل نصب انجام شود.

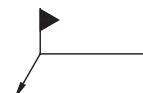

فرآیند جوشکاری

برای مشخص کردن فرآیند جوشکاری از اعدادی که مطابق شکل رو به رو در انتهای خط مرجع قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. برای هر یک از فرآیندهای جوشکاری



(۶۰ دقیقه)

دستورکار شماره ۱

هدف: مونتاژ قطعات یک چرخ لنگر بهوسیلهٔ جوشکاری





در زیر نقشه‌ی قطعات ساخته شده‌ای (۴ قطعه) از یک چرخ لنگر را مشاهده می‌کنید. نقشه‌ی مونتاژ (سوار شونده) این قطعات را برای مونتاژ بهوسیلهٔ جوشکاری با مشخصات زیر در کارگاه ساخت روی یک برگ کاغذ A4 با مقیاس ۱:۱۰ رسم کنید.

نحوهٔ عملیات مونتاژ در کارگاه ساخت


- ۱- قطر خارجی قطعه ۱ در وسط سوراخ داخلی قطعه ۱ باید بهوسیلهٔ جوش گوشه‌ای محیطی با مشخصات جوشکاری و مونتاژ شود.
- ۲- قطر خارجی بوش شماره ۲ باید از وسط به‌طور متقارن در درون سوراخ داخلی دیسک شماره ۳ با مشخصات AK-DIN8563 جوشکاری شود.
تذکر: T3 8543 مشخصات فرآیند جوشکاری را نشان می‌دهد.
- ۳- تیغه‌ی شماره ۴ (۱۲ تیغه) باید در طرفین چرخ (هر طرف ۶ عدد با زاویه‌های مساوی ۶۰ درجه) با مشخصات به دیسک شماره ۳ جوشکاری می‌شوند.
- ۴- تیغه‌ی شماره ۴ (۱۲ تیغه) باید در طرفین چرخ با مشخصات شماره ۲ جوشکاری شوند.

در زیر نقشه‌ی قطعات چرخ لنگر با کادر و جدول و مشخصات آن معرفی شده است.

برای قطعات کادر و جدول مرکب رسم شود.

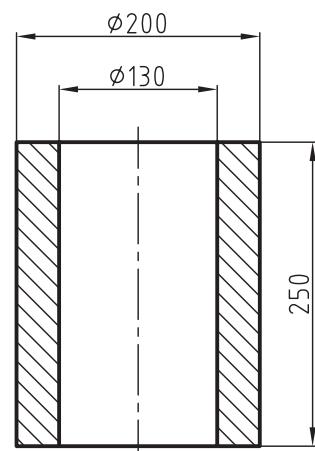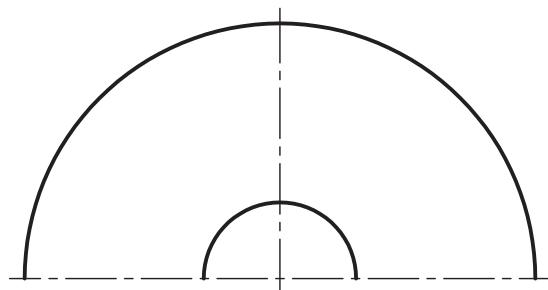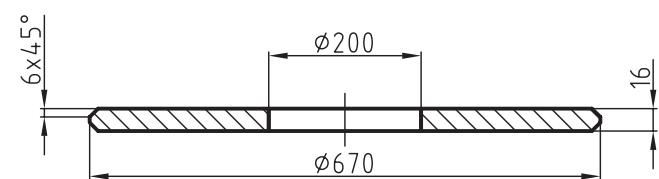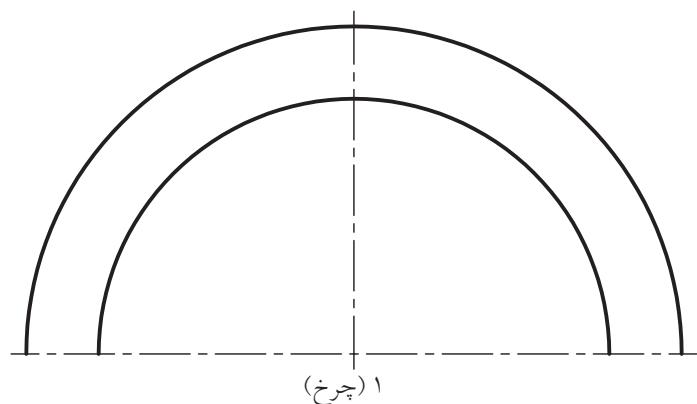

۲ (بوش)

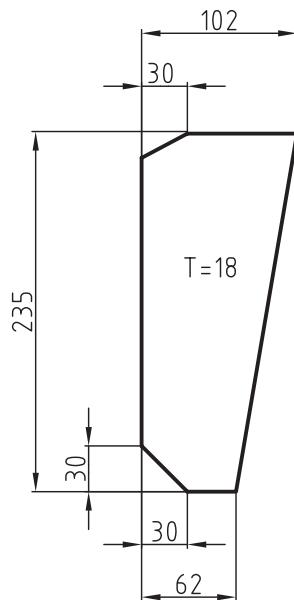


۴ (تیغه)


۳ (دیسک)

مراحل ترسیم


۱- قطعه‌ی شماره‌ی ۱ را در دو نمای اصلی، در حالت برش و جانبی با مقیاس ۱:۱۰ رسم کنید.

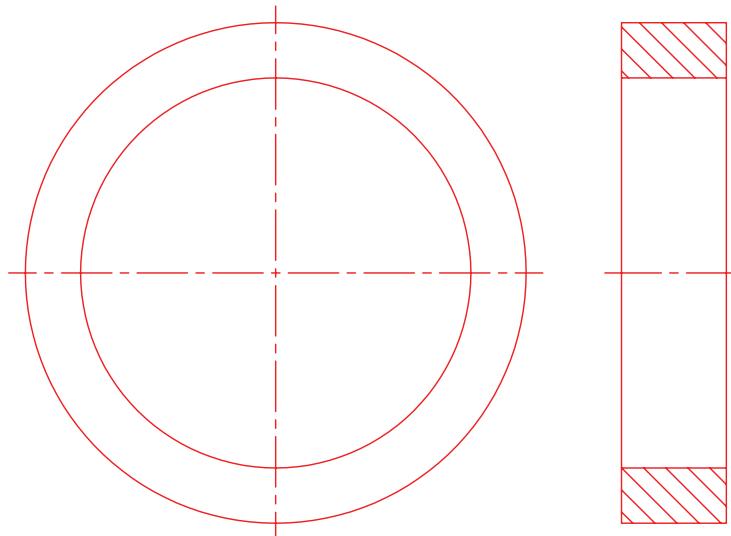


۲- قطعه‌ی ۳ را در وسط سوراخ داخلی قطعه‌ی شماره در حالت برش رسم کنید.

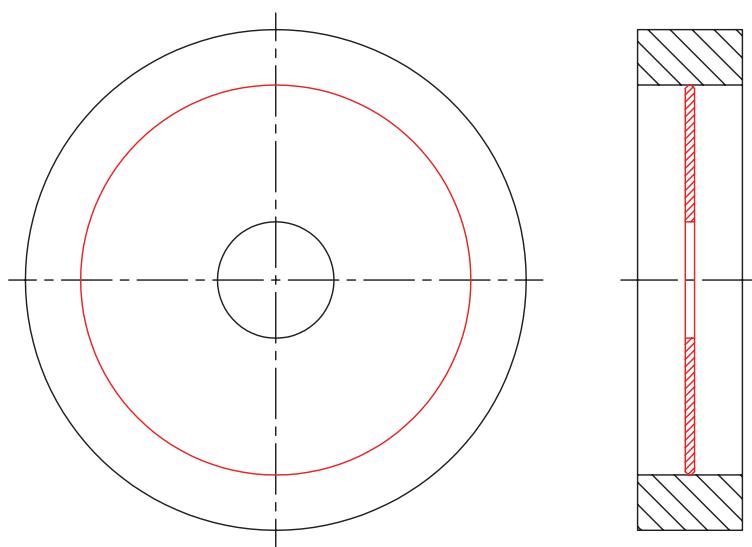


۳- بوش شماره‌ی ۲ را در داخل سوراخ دیسک شماره‌ی ۳ به‌طور متقاضن در حالت برش ترسیم کنید.

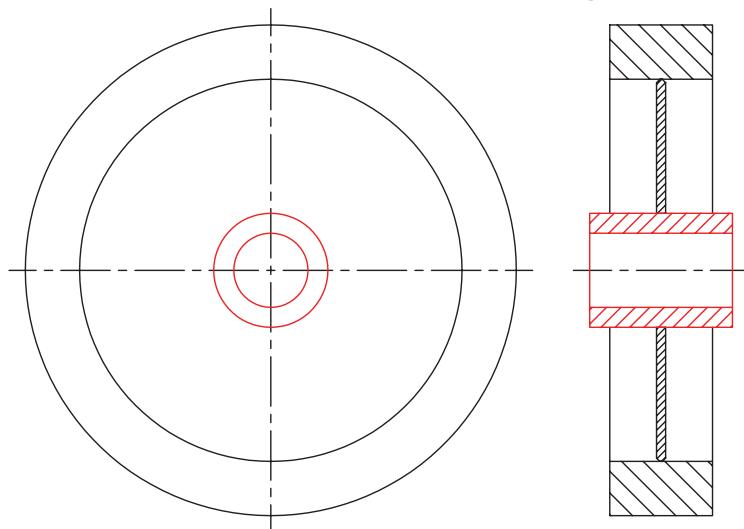

۴- ۶-تیغه را در یک طرف و ۶-تیغه را در طرف دیگر، تحت زاویه‌ی 60° رسم کنید.

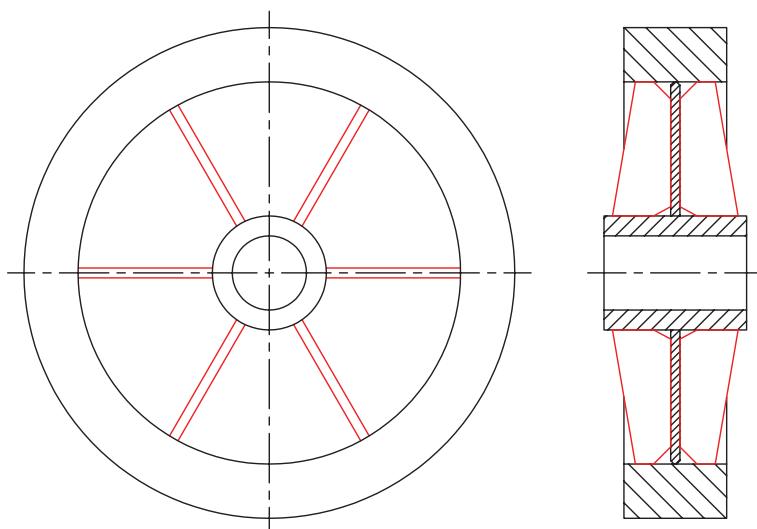


۵- نقشه را پرنگ و اندازه‌گذاری کنید و سپس علائم و مشخصات جوش‌های خواسته شده را روی نقشه قرار دهید.

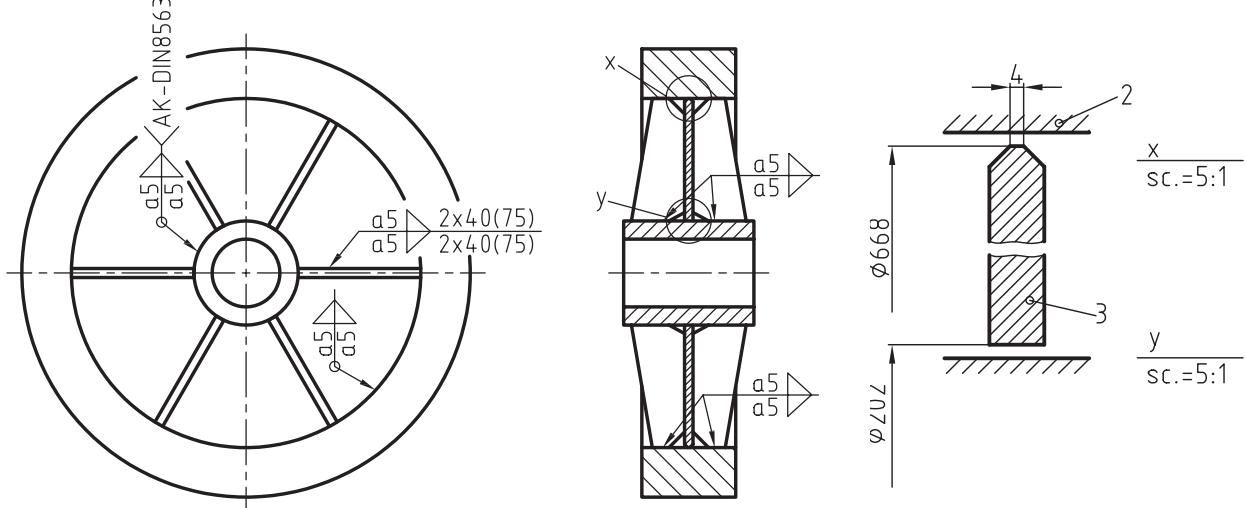


ارزشیابی پایانی


۱- علائم و مشخصات در جوش شکل زیر را به طور کامل توضیح دهید.

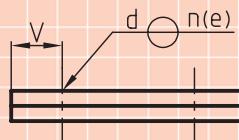



۲- در مورد علائم و مشخصات داده شده در هر یک از شکل‌های زیر توضیح دهید.

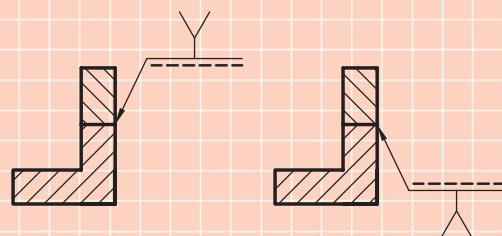

۳- شکل زیر، مقطع کدام نوع جوش را نشان می‌دهد؟

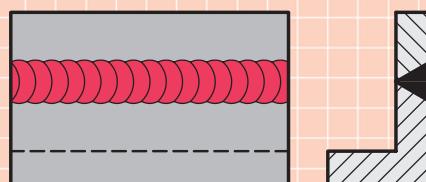


۴- در شکل‌های زیر نحوه قرارگرفتن خط پیکان و علائم شماتیکی نوعی جوش را مشاهده می‌کنید.

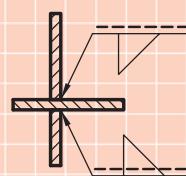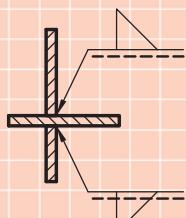

اولاً فرم مقطع جوش را با دست آزاد رسم کنید.

ثانیاً در مورد چگونگی قرار گرفتن خطوط پیکان و خطوط مرجع به طور کامل توضیح دهید.

- با توجه به شکل مقابل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

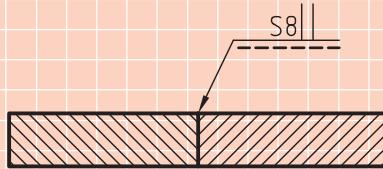

- حرف S معرف چه نوع جوشی است؟


- عدد ۸ بیانگر چیست؟

- در مورد طرز قرارگرفتن خط پیکان و همچنین علامت جوش روی خط مرجع ممتد توضیح دهید.


- با توجه به شکل مقابل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- نوع اتصال

- اعداد و حروف نوشته شده در مقابل دو شاخه خط مرجع برای چیست؟

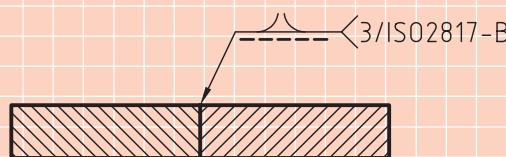

- در مورد هریک از علائم و مشخصات شکل روبرو به‌طور کامل توضیح دهید.

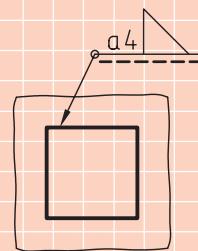

- شکل زیر نقشه‌ی سوار شده‌ای از قطعات جوشکاری شده را نشان می‌دهد. برای این نقشه خواسته‌های زیر را با مقیاس

۱:۲ رسم کنید.

- نمایش اصلی در برش متقارن

- نمای سطحی

- نمای جانبی

- رسم علائم شماتیکی و مشخصات جوش

فرم درز جوش: جوش گوشه‌ای






ارتفاع جوش: ۴a

۹- شکل‌های زیر نقشه‌ی قطعات یک یاتاقان است که باید به وسیلهٔ جوشکاری به هم مونتاژ شوند. یک نقشه‌ی جوشکاری از این قطعات در تصویرهای لازم و با مشخصات داده شده در جدول رسم کنید.

فرم درز جوش: جوش گوش‌های اندازه‌ی جوش ۴a

۱۰- نقشه‌ی جوشکاری یاتاقان شکل زیر را در تصاویر و برش‌های لازم رسم کنید و سپس علائم اختصاری و مشخصات جوشکاری را روی نقشه‌ی ترسیم شده، نشان دهید.

تذکر: اندازه و ابعاد جوش را با توجه به فرم درز جوش به دلخواه برگزینید.

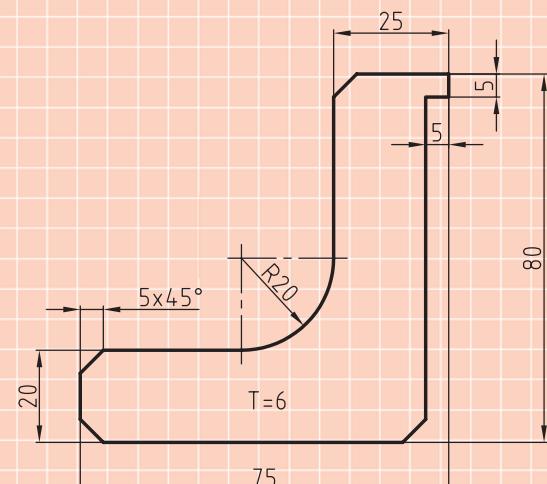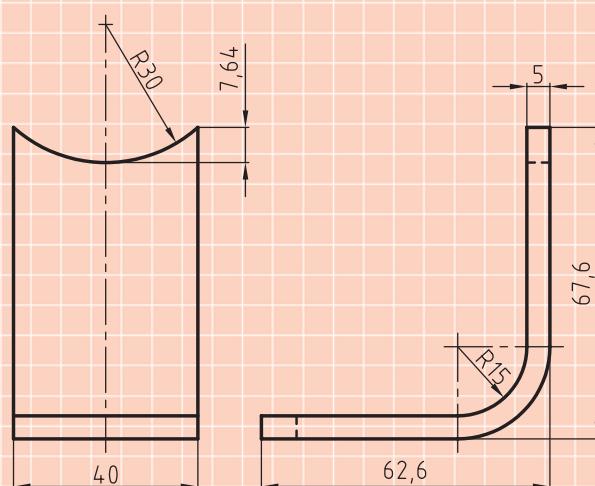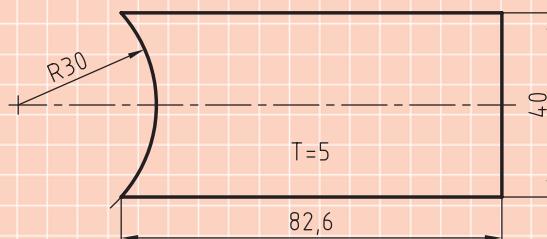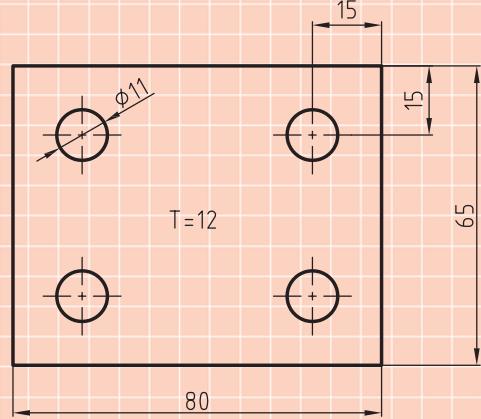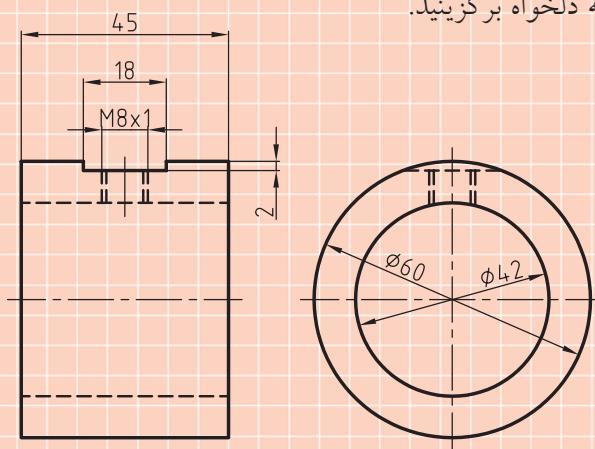

توانایی ترسیم انواع میخ پرچ


◀ پس از آموزش این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

- پرچ کاری را توضیح دهد.
- انواع میخ پرچ را نام ببرد.
- جنس انواع میخ پرچ را نام ببرد.
- طول میخ پرچ را محاسبه کند.
- مشخصات میخ پرچ را از جدول استخراج کند.
- نقشه انواع میخ پرچ را ترسیم کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۳	۱

پیش آزمون

۱. پرچ کاری را توضیح دهید.
۲. قطعه‌ی واسطه در اتصال پرچ کاری چه نام دارد؟
۳. انواع میخ‌پرچ‌ها را نام ببرید.
۴. جنس میخ‌پرچ‌ها را بنویسید.
۵. فرم سر (کله‌گی) میخ‌پرچ‌های توپر را از نظر شکل نام ببرید.
۶. طبق استاندارد DIN 124 اگر $d > 20$ باشد، اندازه‌ی L طول بدنه‌ی میخ‌پرچ چگونه محاسبه می‌شود؟

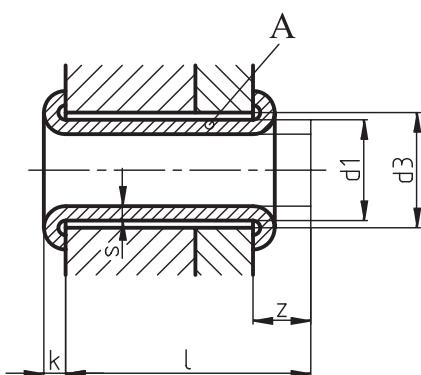


۸. با توجه به شکل مقابل:
- الف- قطعه A چه نام دارد؟
- ب- طول L را توضیح دهید.
- ج- اندازه K برای چیست؟ توضیح دهید.
- د- اضافه طول Z برای چیست؟

- ۹- استاندارد DIN 661 برای کدام نوع از میخ‌پرچ‌ها درنظر گرفته شده است؟ توضیح دهید.
- ۱۰- مشخصات B5×0.6×12-Al 95,5 به کدام نوع از میخ‌پرچ‌ها مربوط است؟ آنرا به‌طور کامل توضیح دهید.


پرچ و اتصالات پرچ کاری

شکل های زیر میخ پرچ های سر نیم گرد طبق استاندارد DIN 660 و سرخزینه طبق استاندارد DIN 661 همچنین چگونگی اتصال این نوع میخ پرچ ها را که به فرم های A و B هستند را نشان می دهد.


پرچ سر نیم گرد طبق استاندارد DIN 660

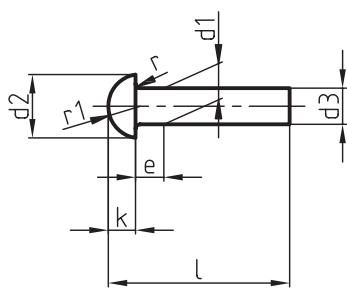


A B

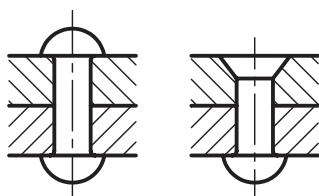

پرچ سرخزینه طبق استاندارد DIN 661

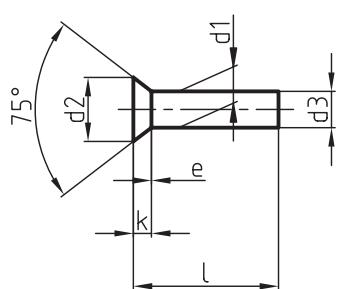

A B

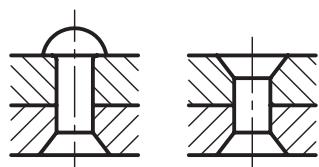

یکی از اتصالات دائمی که برای اتصال ورق ها و پروفیل ها

در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد، پرچ کاری است. امروزه پرچ کاری در اتصال قطعات و سازه های فلزی سبک و سنگین مانند سازه های بزرگ فولادی، آب بندی دیگ ها، مخزن ها، پل ها، ورق های نازک، اتصالات فولاد و آلومینیوم، فولادهای آلیاژ خاص غیرقابل جوشکاری، مانند اتصال چند صفحه مورد استفاده قرار می گیرند.

در این روش ابتدا قطعات مورد اتصال را سوراخ کاری کرده، سپس آنها را توسط قطعات کمکی دیگری به نام میخ پرچ به هم وصل می کنند.

مشخصات میخ پرچ ها

میخ پرچ ها از لحاظ شکل ظاهری به سه دسته ای عمدۀ تقسیم می شوند که عبارتند از:

میخ پرچ های توپر، میخ پرچ های لوله و توخالی.

◀ میخ پرچ های توپر

این نوع میخ پرچ ها از جنس فولادی، مسی، برنجی، آلومینیومی، منیزیمی و آلیاژ های آنها ساخته می شوند. بدنه میخ پرچ ها غالباً به صورت استوانه ای، و کله گی یا سر آنها دارای فرم های مختلفی است.


فرم سر میخ پرچ ها (فرم کله گی) متفاوت بوده و طبق استاندارد ساخته می شوند که به صورت میخ پرچ های سر نیم گرد، سرخزینه و سر عدسی دسته بندی و معرفی شده اند.

در جدول زیر ابعاد و اندازه‌های میخ‌پرچ‌های ذکر شده و قطر سوراخ‌های میخ‌پرچ دیده می‌شود.


d_1 قطر بدنه میخ‌پرچ	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
قطر سوراخ d	1,05	1,25	1,65	2,1	2,6	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
d_2	1,8	2,2	2,8	3,5	4,4	5,2	7	8,8	10,5	14
میخ‌پرچ سرنیم‌گرد K	0,6	0,7	1	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8
$r_1 \approx$	1	1,2	1,6	1,9	2,4	2,8	3,8	4,8	5,7	7,5
d_2 میخ‌پرچ سر خزینه	1,8	2,1		3,5	4,4	5,2	7	8,8	15,5	14
K	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	2	2,5	3	4
DIN 660	از	2	2	2	2	3	3	4	5	6
	تا	6	8	12	20	25	30	40	40	40
DIN 661	از	2	2	2	3	4	5	6	8	10
	تا	5	6	8	10	12	16	20	25	30
										12
										40

در شکل‌های زیر میخ‌پرچ سرعت‌دسی طبق استاندارد DIN 662 و همچنین میخ‌پرچ سرعت‌دسی تخت را طبق DIN 674 ملاحظه می‌کنید.

DIN 662

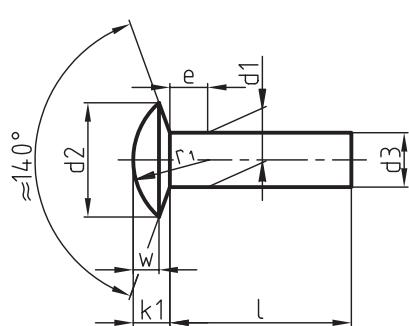

DIN 674

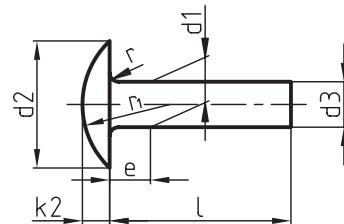

جدول زیر ابعاد اندازه‌های میخ‌پرچ‌ها را از قطر ۱۰ تا ۳۶ میلی‌متر نشان می‌دهد.

d	قطر میخ‌پرچ	10 12 14 16 18	20 22 24 27	30 33 36
D	قطر کله‌گی	16 19 22 25 28	32 36 40 43	48 53 58
K	ارتفاع کله‌گی	6,5 7,5 9 10 11,5	13 14 16 17	19 21 23
R ≈	قوس کله‌گی	8 9,5 11 13 14,5	16,5 18,5 20,5 22	24,5 27 30
r	قوس تنہ	0,5 0,6 0,6 0,8 0,8	1 1 1,2 1,2	1,6 1,6 2
a	زاویه خزینه	75°	60°	45°
D1≈	قطر کله‌گی	14,5 18 21,5 24 26	31,5 34,5 38 42	42,5 46,5 51
t ≈	عمق خزینه	2,3 3,3 4,3 5,8 7,3	9 10 11 12,5	13,5 15 16,5

استفاده می‌شوند، باید به صورت گرم کوبیده شوند. پس از سرد شدن میخ‌پرچ‌ها به علت انقباض بین کله‌گی‌های آن و قطعات اتصال یک نیروی قفلی ایجاد می‌شود.

سر اصلی میخ‌پرچ‌ها را کله‌گی نشست و سر دیگر را کله‌گی قفل کننده یا سرفرم‌پذیر می‌نامند. سرفرم‌پذیر ممکن است به همان فرم سر اصلی میخ‌پرچ‌ها به صورت نیم کروی، عدسی یا خزینه‌ای فرم داده شود.

قطر سوراخ میخ‌پرچ معمولاً بزرگ‌تر از قطر میخ‌پرچ‌هاست و مقدار آن را می‌توان از جدول میخ‌پرچ تعیین کرد. طول میخ‌پرچ‌ها باید متناسب با قطر و فرم سر قفل کننده‌ی آن‌ها انتخاب شود.

به نکات زیر توجه کنید:

۱- قطر میخ‌پرچ‌ها تقریباً برابر با ضخامت ورق انتخاب می‌شود.

۲- شعاع قوس ۲ بدنه در قسمت فرم سر میخ‌پرچ قبل از عمل پرچ کاری با عمق خزینه سوراخ a برابر است. قسمت خرینه شده در هنگام پرچ پر می‌شود.

اصول پرچ کاری

عبارت است از فشردن یک یا دو سر میخ‌پرچ با یکی از روش‌های دستی یا ماشینی که باعث اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر می‌شود.

پرچ کاری در صنعت به دو روش سرد و گرم انجام می‌شود: در اتصال قطعات نازک، میخ‌پرچ‌هایی تا قطر ۹ میلی‌متر را می‌توان به صورت سرد پرچ کاری کرد.

برای اتصال قطعات ضخیم مانند سازه‌های فولادی و آب‌بندی دیگرها که از میخ‌پرچ‌هایی با قطر بیش از ۹ میلی‌متر

L = تعیین تقریبی طول میخ پرچ، به قطر سوراخ (قطر میخ پرچ پرچ کاری شده) و شکل فرم سر میخ پرچ بستگی دارد.

میخ پرچ سرنیم گرد طبق (DIN 124)

$$d < 20 \quad >> \quad L \approx s + x = s + 1.5 d$$

مقدار میخ پرچ سرنیم گرد طبق DIN 124




$$d > 20 \quad >> \quad L \approx s + 1.7 d$$

میخ پرچ سرخزینه طبق DIN 320

$$L \approx s + d$$

شکل های زیر چگونگی ترسیم اتصالات پرچی ورق ها را به وسیله میخ پرچ های سرنیم گرد در سه حالت مختلف نشان می دهد.

توجه: میخ پرچ ها در نمای سطحی در حالت برش رسم می شوند.

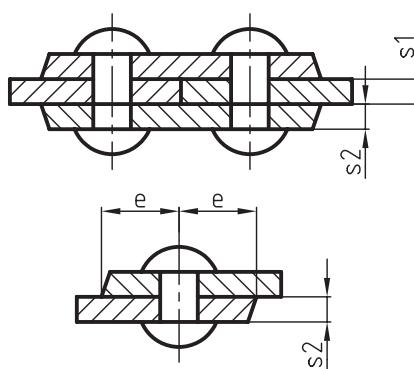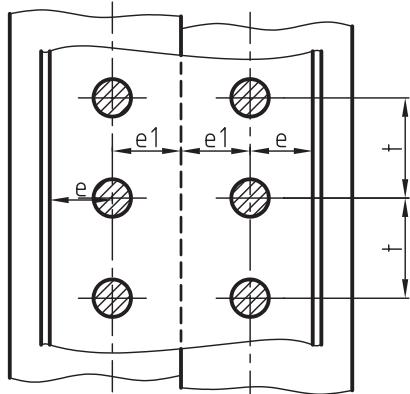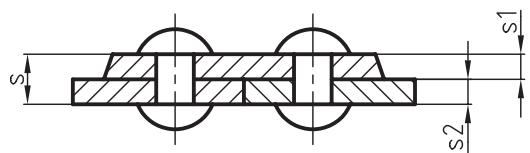

در شکل زیر نحوه تعیین اندازه طول میخ پرچ ها را پیش از عمل پرچ کاری، طبق استاندارد ملاحظه می کنید.

طول بدنی (L) میخ پرچ ها بر اساس روابط زیر تعیین می شود.

$$d_1 = \text{قطر میخ پرچ}$$

$$d = \text{قطر سوراخ میخ پرچ}$$

$$k = \text{ارتفاع سر میخ پرچ}$$




$$R = \text{قوس سر میخ پرچ}$$

$$d_2 = \text{قطر سر میخ پرچ}$$

$$r = \text{مقدار خزینه}$$

$$s = \text{ضخامت ورق ها}$$


$$S = S_1 + S_2$$

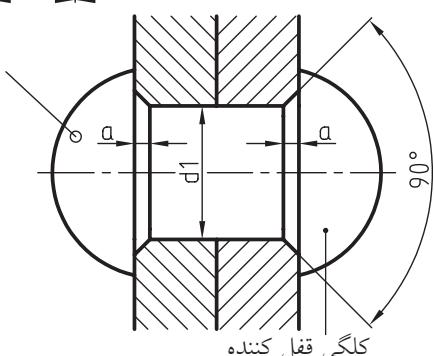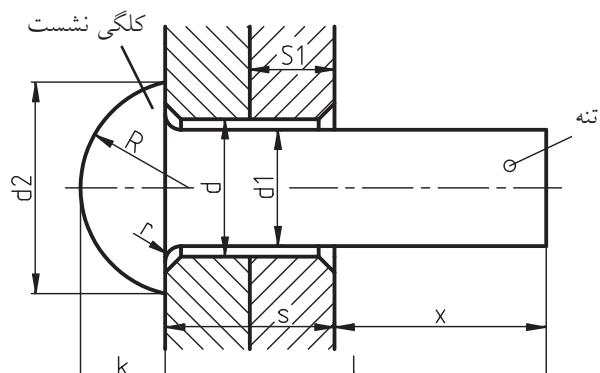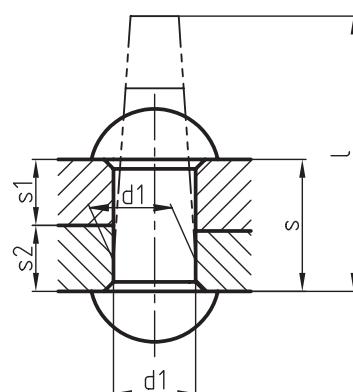

برای نمایش ساده یا اختصاری میخ پرچ ها در مقیاس 1:5 و 1:10 و 1:20 از علائم موجود در جدول زیر استفاده می شود. این علائم در نقشه ای که با مقیاس 1:10 و یا 1:20 رسم شده اند باید به اندازه هی قطر سر میخ پرچ ترسیم شوند. در نقشه هایی که قطر میخ پرچ ها با هم برابر هستند، در این صورت لازم است فقط محور های مختصات میخ پرچ ها رسم شوند.

پرچ ها در جدول نقشه با ذکر نوع آن ها، که با سر آن ها ارتباط دارد و همچنین قطر و طول بدنه و شماره استاندارد آن درج می شوند.

در چنین سازه هایی اولاً قطر پرچ ها با هم برابر هستند، ثانیاً گام و فاصله بین میخ پرچ ها از جدول زیر تعیین می شود.



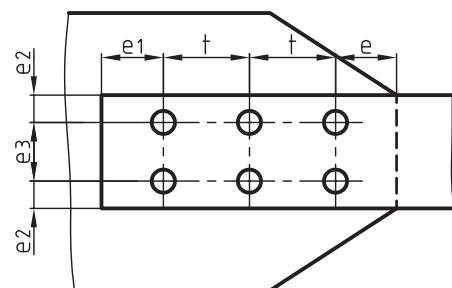


t	گام	$t = 3,0 \dots 3,5 d_1$
e_1	فاصله هی محور تا لبه ورق	$e_1 = 2,0 \dots 2,5 d_1$
e_2	فاصله هی ردیف افقی میخ پرچ ها تا لبه کار	$e_2 = 1,5 \dots 2,0 d_1$
e_3	فاصله هی بین ردیف های میخ پرچ ها	$e_3 = 3,0 \dots 3,5 d_1$

جدول علائم اختصاری میخ پرچ‌ها و مشخصات کامل آن‌ها طبق DIN 407

قطر تنه میخ پرج mm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
قطر سوراخ پرج Mm	8,4	11	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37
کله‌گی‌های نیم‌گرد در هر دو طرف	8,4 - + - 	- + - 	- + - 	15 	17 	19 	21 	23 	25 	28 	31 	34 	37 
قسمت بالا خزینه شده	8,4 + - - 	+ - - 	+ - - 	15 	17 	19 	21 	23 	25 	28 	31 	34 	37 
قسمت پایین خزینه شده	8,4 + - - 	+ - - 	+ - - 	15 	17 	19 	21 	23 	25 	28 	31 	34 	37 
هر دو طرف خزینه شده	8,4 + - - 	+ - - 	+ - - 	15 	17 	19 	21 	23 	25 	28 	31 	34 	37 
میخ‌پرج‌هایی که باید در محل مونتاژ سرکوبی شوند	8,4 - + - 	- + - 	- + - 	15 	17 	19 	21 	23 	25 	28 	31 	34 	37 
سوراخ‌پرج‌ها که در نقطه‌ی مونتاژ باید انجام شود	8,4 - + - 	- + - 	- + - 	15 	17 	19 	21 	23 	25 	28 	31 	34 	37 


در شکل های زیر نمونه ای از کاربرد میخ پرچ های توپیر را ملاحظه می کنید.

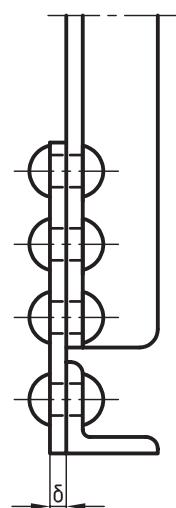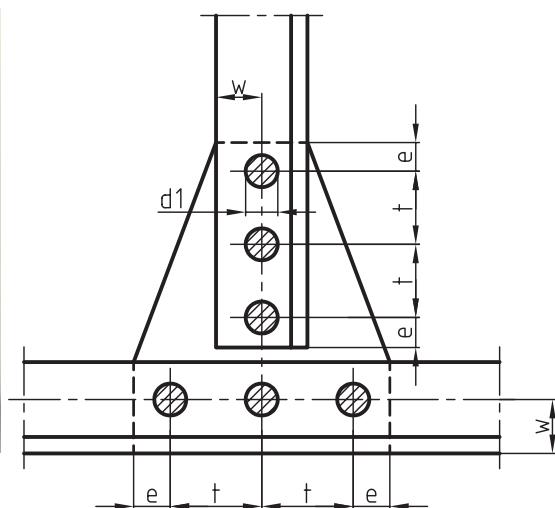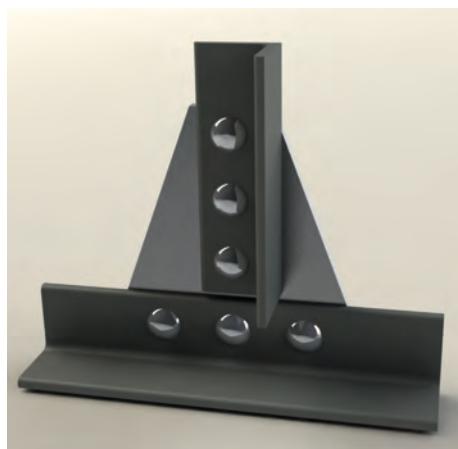


پرچ های لوله ای (DIN 7340) ◀

این نوع میخ پرچ ها برای اتصال قطعات فلزی سبک، مواد غیر فلزی سبک (چرم، مقوا، مواد مصنوعی) به کار می روند. اتصالی که با این میخ پرچ ها انجام می گیرد، دارای استحکام زیادی نیست و برای آب بندی نامناسب است. این پرچ ها را از فولاد نرم، برنج، مس یا آلومینیوم تا قطر ۱۰ میلی متر می سازند.


این نوع میخ پرچ ها در دو نوع A و B ساخته می شوند. در شکل زیر یک نمونه از پرچ لوله ای و همچنین اتصالات پرچ لوله ای را در حالت برش به فرم های A و B ملاحظه می کنید.

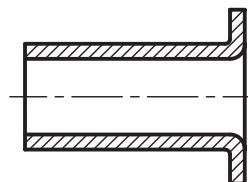

فرم A با سر تخت

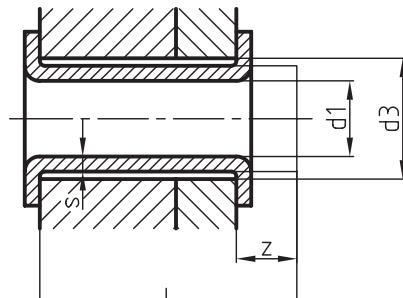

فرم B (سر گرد شده)

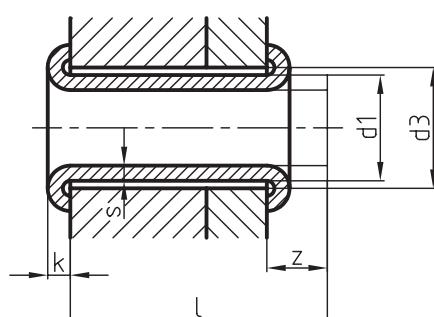

پرچ های لوله ای جزء پرچ های توخالی هستند.



(۳۰ دقیقه)

دستور کار شماره ۱

هدف: نحوه‌ی ترسیم یک میخ پرج سر نیم‌گرد پرج کاری شده

مشخصات: یک میخ پرج سر نیم‌گرد به قطر $d_1 = 18$ میلی‌متر را روی ورق‌هایی با ضخامت‌های $S_1 = S_2 = 10$ میلی‌متر روی یک برگ کاغذ A4 در حالت برش رسم کنید.

- ابعاد و اندازه‌های میخ پرج و سوراخ آنرا از جداول زیر استخراج کنید.

$$d_2 = \text{قطر سر نشست میخ پرج} \quad d_1 = d_1$$

$$d_2 = 32 \quad d_1 = 18$$

$$k = \text{ارتفاع سر نشست میخ پرج} \quad d = \text{قطر سوراخ میخ پرج}$$

$$k = 13 \quad d = d_1 + 1 = 18 + 1 = 19$$

$$R = \text{شعاع قوس سر میخ پرج} \quad S_1 = S_2 = 10$$

$$R = 16.5 \quad s = \text{ضخامت ورق‌ها}$$

$$r = \text{شعاع قوس نشیمن‌گاه سر نشست و قفل میخ پرج} \quad s = s_1 + s_2 = 10 + 10 = 20$$

$$a = r = 2 \quad d_1 < 20 \Rightarrow X = 1.5 \quad d_1 = 1.5 \times 18 = 18 = 9 = 27$$


$$a = \text{ارتفاع خزینه} \quad x = \text{طول مورد نیاز برای فرم دادن سر قفل میخ پرج}$$

$$L = \text{طول بدنه‌ی میخ پرج قبل از پرج کاری} \quad L = s + x = 20 + 27 = 47$$


- کاغذ A4 را به صورت عمودی بیندید، سپس کادر و جدول آنرا رسم کنید.

- با توجه به ابعاد و اندازه‌ی نقشه، جای مناسب آنرا روی صفحه تعیین کنید. طول ورق‌ها را در حالت برشیده شده برابر ۵۲ میلی‌متر در نظر بگیرید.


در صنعت پس از تعیین ابعاد میخ پرج ها، نقشه آنها را با مشخصات کامل به تولیدکننده ارائه می دهند. شکل رو به رو نقشه میخ پرج را نشان می دهد.

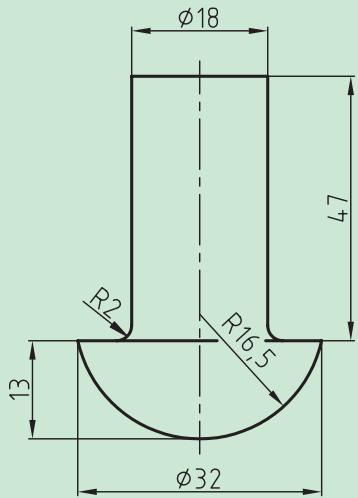

۴- طرف دیگر میخ پرج یعنی سرفقل کن را مانند سر نشست آن ترسیم کنید.

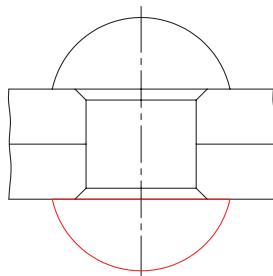

۵- نقشه را پررنگ و پس از هاشور زدن اندازه گذاری کنید.

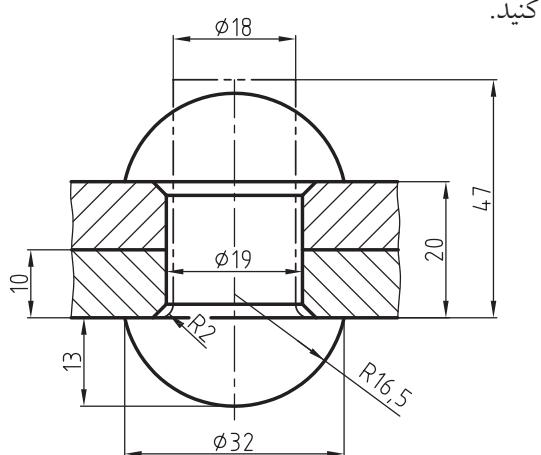


مراحل ترسیم


- ۱- مستطیلی به ابعاد 20×52 ؛ با خط نازک رسم کنید و از وسط آن خطی به موازات طول مستطیل ترسیم کنید.



- ۲- سوراخی به قطر ۱۹ میلی متر با خط نازک ترسیم کنید و سپس دو خزینه به عمق $a=2$ در دو طرف سوراخ ایجاد کنید.

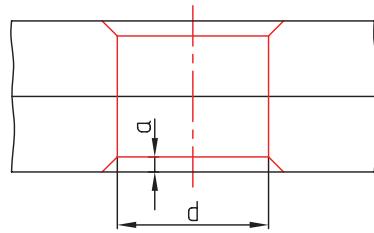

- ۳- برای رسم سرنشت میخ پرج نیم دایره به شعاع طوری رسم کنید که مقدار $R=16.5$ و $d_2=32$ و $L=47$ و قطر بدنه برابر ۱۸ میلی متر باشد.


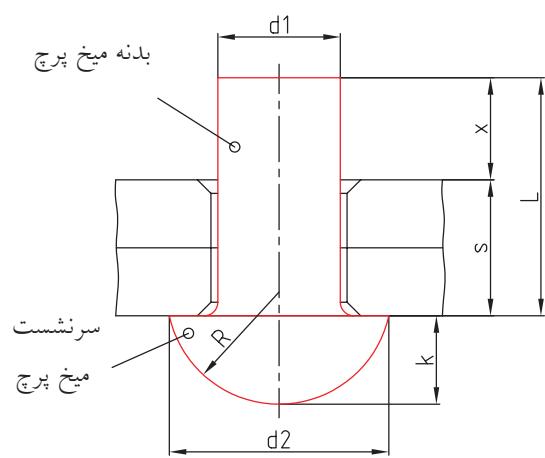


ارزشیابی پایانی

۱. یک میخ پرچ سر نیم گرد در حالت پرچ شده با قطر $20 = d_1$ و $S1 = S2 = 9$ میلی متر رسم کنید.
ابعاد و اندازه ها را از جدول استخراج کنید.

۲. یک میخ پرچ سر نیم گرد با سر قفل کنندگی خزینه به قطر میلی متر یا طول $28 = L$ میلی متر در حالت پرچ شده رسم کنید. اندازه ها را از جدول استخراج کنید (مقیاس 2:1).

۴. نمای اصلی و سطحی ورق های پرچ شده ای شکل زیر را روی یک برگ کاغذ A4 رسم و اندازه گذاری کنید، به طوری که قطر میخ پرچ ها برابر ۵ میلی متر و مقدار $S = 10$ میلی متر باشد.

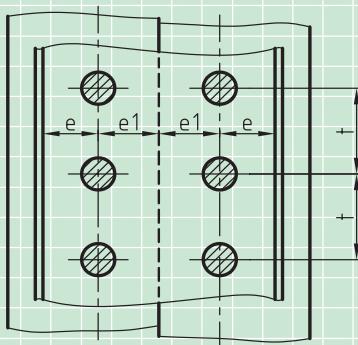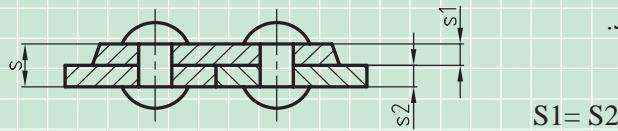

ساختمان مشخصات و ابعاد و اندازه ها را از جدول استخراج کنید.

۵. مشخصات میخ پرچ $B4 \times 0.5 \times 10 - AL99.5$ را به طور کامل توضیح دهید.

۶. انواع میخ پرچ ها را از نظر فرم سر آن نام ببرید.

۷. انواع پیچ های توخالی را نام ببرید.

۸. میخ پرچ های لوله ای نوع A و B را با دست آزاد در حالت پرچ کاری شده، رسم کنید و تفاوت آن ها را بنویسید.

۹. طول بدنه میخ پرچ ها (L) برابر است با
.....

۱۰. در پرچ کاری های چند ردیفه مقدار گام (t) برابر است با
.....

توانایی ترسیم انواع ضامن‌ها

◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:



- ضامن‌ها را توضیح دهد.
- کاربرد انواع ضامن‌ها را شرح دهد.
- انواع ضامن‌ها را ترسیم کند.

ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۳/۳۰	۲/۳۰	۱


پیش آزمون

۱. ضامن را تعریف کنید و انواع آنرا نام ببرید.


۲. واشرهای ضامن در شکل‌های زیر را طبق شماره‌های مشخص شده، نام ببرید.

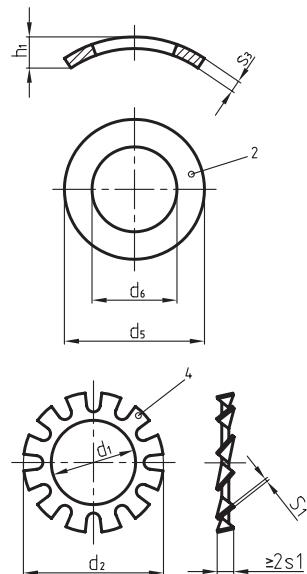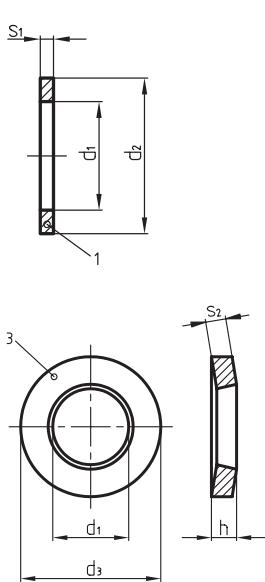

۳. قطعه‌ی A در شکل مقابل چه نام دارد؟ کاربرد آنرا بنویسید.

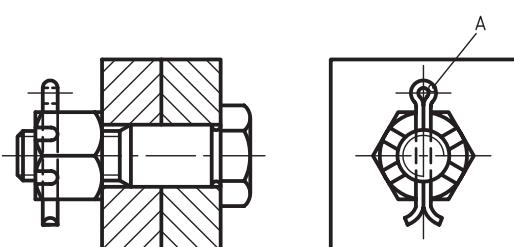

۴. واشر شکل مقابل را نام ببرید و کاربرد آنرا بنویسید.

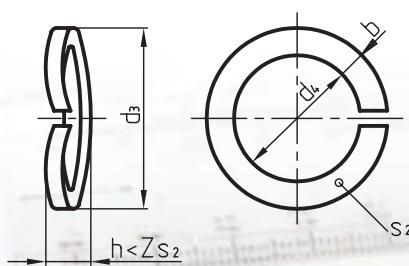

۵. واشر فرنی لبه دار را با رسم شکل توضیح دهید و کاربرد آنرا بنویسید.

ضامن‌ها

برای جلوگیری از باز شدن پیچ‌ها و مهره‌ها بر اثر اعمال لرزش‌ها و ضربه‌ها از قطعاتی به نام ضامن استفاده می‌شود. وظیفه‌ی ضامن‌ها ایجاد اصطکاک و اعمال فشار بیشتر در جهت مخالف گردش دندنهای پیچ و مهره‌ها است و به عنوان یک وسیله‌ی اطمینان‌بخش در مقابل بازشدن به کار می‌رond. ضامن‌ها در شکل‌های مختلف و انواع مختلفی ساخته می‌شوند و انواع آن‌ها عبارتند از:

واشرها (پولک‌ها)


برای افزایش نیروی اصطکاک مهره بر روی دندنهای پیچ از یک قطعه‌ی فنری به نام واشر استفاده می‌شود. به همین دلیل واشر را بین مهره و قطعه اتصالی قرار می‌دهند. انواع واشرها عبارتند از:

واشرهای تخت


واشرهای تخت در دو نوع بدون پخ (فرم A) و با پخ (فرم B) ساخته می‌شوند.

این نوع از واشرها که طبق استاندارد DiNEN ISO 7089 معرفی شده‌اند، معمولاً برای پیچ‌ها و مهره‌های شش‌گوش به کار می‌رond.

در شکل مقابل روش رسم واشرهای فرم A و B در حالت برش دیده می‌شود.

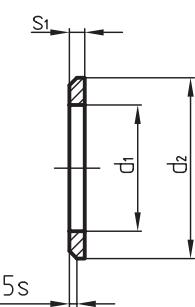


واشر تخت فرم A (بدون پخ)

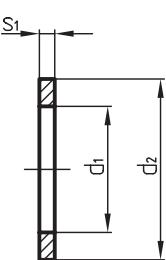



واشر تخت فرم B (با پخ)

واشر فنری قوسی (موجی)

در واشرهای فنری، سطح مورب آن به راحتی روی سطح مهره سر می‌خورد و کاملاً با مهره درگیر شده و آن را محکم می‌کند. این نوع واشرها در دو نوع طبق استاندارد DIN 128 و استاندارد DIN 137 معرفی شده‌اند. در شکل زیر شیوه‌ی ترسیم واشرهای موجی طبق DIN 128 را ملاحظه می‌کنید.

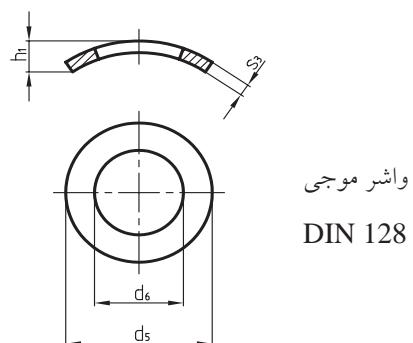

در شکل زیر نحوه ترسیم نمونه دیگری از واشرهای موجی را که طبق استاندارد DIN 137 معرفی شده‌اند در دو فرم A و B ملاحظه می‌کنید. فرم A ترجیحاً برای پیچ‌های سر استوانه‌ای و سرنیم‌گرد M4 تا M10 و فرم B برای پیچ و مهره سر شش‌گوش از M4 تا M24 مورد استفاده قرار می‌گیرند.

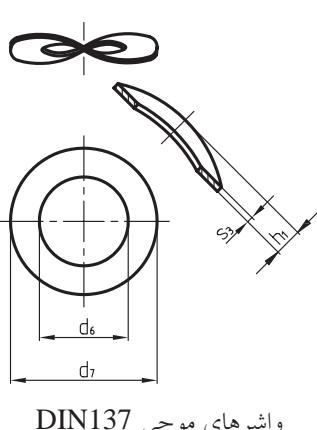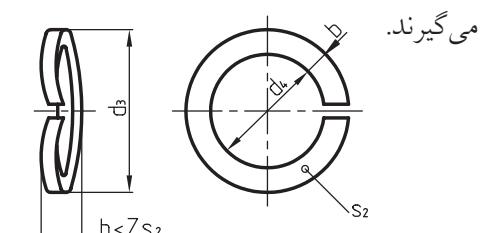


واشرهای موجی DIN137

جدول زیر ابعاد و اندازه‌های واشرهای تخت و موجی را طبق استاندارد DIN ISO 7089 و DIN 128 و DIN 134 (فرم‌های A و B) برای پیچ و مهره‌های M4 تا M24 نشان می‌دهد.

d	b	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	h ₁	h ₂	s ₁	s ₂	s ₃
M 4	1,5	4,3	9	7,6	4,1	8	4,3	9	1,6	2	0,8	0,8	0,5
M 5	1,8	5,3	10	9,2	5,1	10	5,3	11	1,8	2,2	1	1	0,5
M 6	2,5	6,4	12	11,8	6,1	11	6,4	12	2,2	2,6	1,6	1,3	0,5
M 8	3	8,4	16	14,5	8,1	15	8,4	15	3,4	3	1,6	1,6	0,8
M 10	3,5	10,5	20	18,1	10,2	18	10,5	21	4	4,2	2	1,8	1
M 12	4	13	24	21,1	12,2		13	24		5	2,5	2,1	1,2
M 16	5	17	30	27,4	16,2		17	30		6,3	3	2,8	1,6
M 20	6	21	37	33,6	20,2		21	36		7,4	3	3,2	1,6
M 24	7	25	44	40	24,5		25	44		8,2	4	4	1,8

واشرهای فنری تخت قوس‌دار


سوراخ داخلی این نوع واشرها که طبق استاندارد DIN 6796 ساخته می‌شوند، به صورت مخروطی است و سطح مورب آن باعث ایجاد استحکام بین پیچ و مهره می‌گردد.

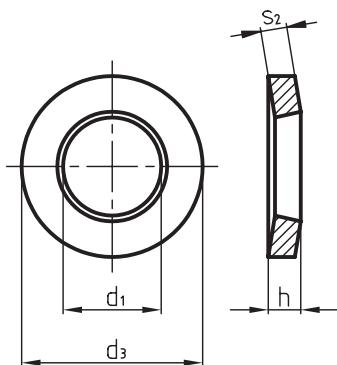



DIN 6796 واشر فنری تخت

واشرهای دندانه‌دار

یکی از انواع ضامن‌ها هستند که در دو فرم A دندانه خارجی، و فرم Z دندانه داخلی طبق استاندارد DIN 6797 ساخته می‌شوند. در شکل زیر شیوه‌ی ترسیم واشرهای دندانه خارجی و داخلی دیده می‌شود.

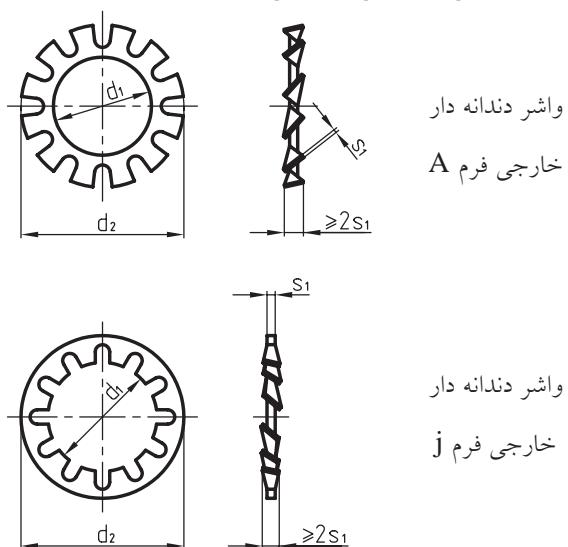

واشرهای لبه‌دار

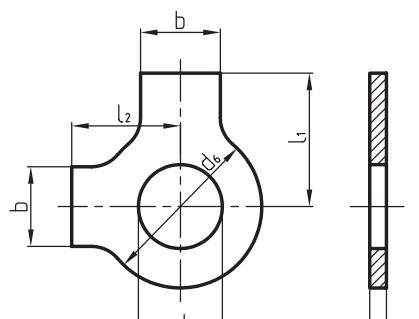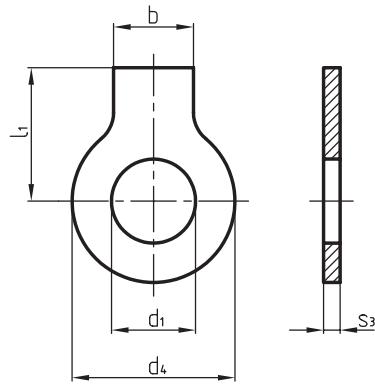

این واشرها که به صورت یک لبه طبق استاندارد DIN 93 و دو لبه طبق استاندارد DIN 463 ساخته می‌شوند باید توجه داشت که ضامن شدن مهره توسط واشر موقعی مؤثر است که پیچ هم ضامن شده باشد. شکل زیر نحوی ترسیم این نوع از واشرها را نشان می‌دهد.

ابعاد و اندازه‌های واشرهای دندانه‌دار داخلی و خارجی طبق استاندارد DIN 6797 در دو فرم A و Z و همچنین واشرهای تخت قوس‌دار طبق استاندارد DIN 6796 و واشرهای لبه دار DIN 93 و دو لبه طبق استاندارد DIN 463 را می‌توانید از جدول زیر برای پیچ و مهره‌های M4 تا M24 استخراج کنید.

d	b	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	f	h	l ₁	l ₁	s ₁	s ₂	s ₃
M 4	5	4,3	8	9	14	14	9	2,5	1,3	14	6,5	0,5	1	0,38
M 5	6	5,3	10	11	17	17	11	3,5	1,6	16	8	0,6	1,2	0,5
M 6	7	6,4	11	14	19	19	12	3,5	2	18	9	0,7	1,5	0,5
M 8	8	8,4	15	18	22	22	17	3,5	2,6	20	11	0,8	2	0,75
M10	10	10,5	18	23	26	26	21	4,5	3,2	22	13	0,9	2,5	0,75
M12	12	13	20,5	29	30	32	24	4,5	4	28	15	1	3	1
M16	15	17	26	39	36	40	30	5,5	5,3	32	18	1,2	4	1
M20	18	21	33	45	42	45	36	6,5	6,4	36	21	1,4	5	1
M24	20	25	38	56	50	50	44	7,5	7,8	42	25	1,5	6	1

اشپیل‌ها

در حقیقت اشپیل‌ها مفتول‌های خم شده با مقاطع نیم‌دایره‌ای هستند که پس از قرار گرفتن در سوراخ‌های مربوط (محل استقرار اشپیل)، سرهای مفتول‌ها را از هم باز می‌کنند تا بدین وسیله از خارج شدن آن‌ها جلوگیری شود. در اشکال رسم شده.


زمانی که به اطمینان بیشتر از قفل شدن پیچ و مهره به همراه واشر نیاز باشد، از اشپیل استفاده می‌شود. پیچ و مهره‌ها با استفاده از اشپیل به هم قفل می‌شوند. اشپیل‌ها طبق استاندارد DIN94 با قطر نامی و همچنین طول آن‌ها

معرفی می‌شوند، مانند:

DIN94 - 5×50-st

$d = 5$ و $L = 5$

در اشکال زیر با یک نمونه از اشپیل و همچنین نمونه‌هایی از کاربرد آن‌ها آشنا می‌شوید.

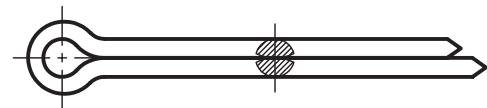


قطر اسمی: DIN94 - 5×50-st


طول: $L = 50 \text{ mm}$ و $d = 5 \text{ mm}$

جنس: st = فولاد


کاربرد انواع ضامن‌ها را در اتصالات پیچ و مهره‌ای ملاحظه می‌کنید.

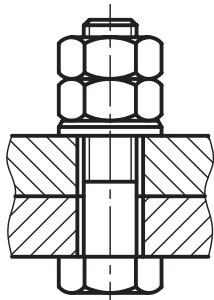


پیچ و مهره شش گوش
دوبل

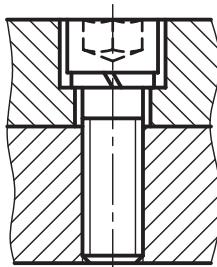






پیچ سراستوانه‌ای با
آچارخور شش گوش
داخلی ISO4762 با
واشر موجی DIN128

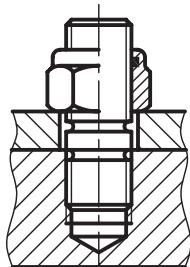


پیچ دوسردنه شده
و مهره شش گوش
با ضامن پلاستیکی
سرخود

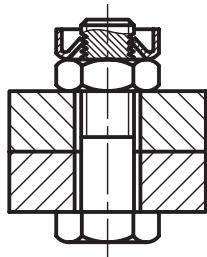


پیچ و مهره سر شش
گوش با ضامن میله‌ای

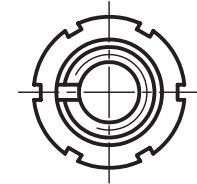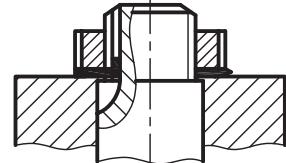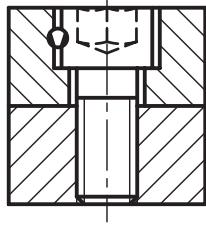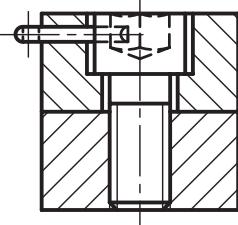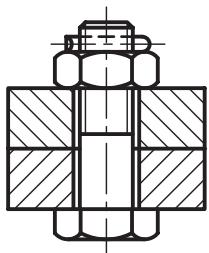


مهره چاکدار ضامن شده به
وسیله واشر زبانه‌ای داخلی

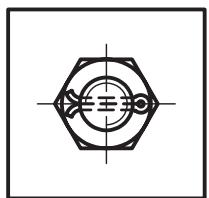




مهره شش گوش تاجی
ضامن شده به وسیله
اشپیل

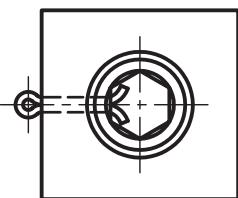


پیچ سراستوانه‌ای با
آچارخور شش گوش
داخلی ضامن شده به
وسیله اشپیل

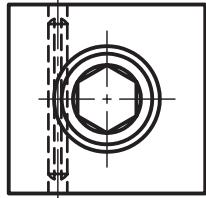


پیچ سرخود ضامن شده به
آچارخور شش گوش
داخلی ضامن شده به
وسیله پین

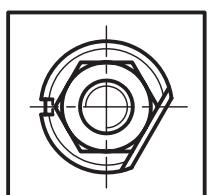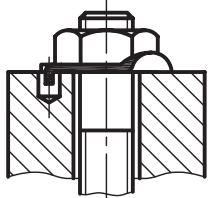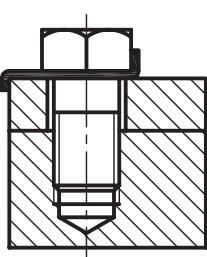

مهره ضامن شده به
وسیله واشر لبه‌دار

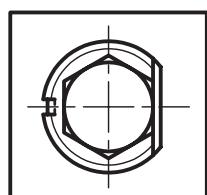

مهره ضامن شده به
وسیله واشر لبه‌دار

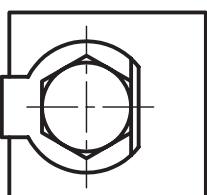

مهره ضامن شده به
وسیله واشر لبه‌دار

دستورکار شماره ۱

(۱۵ دقیقه)

هدف: ترسیم یک واشر تخت پخ دار (فرم B)

مشخصات: یک واشر تخت پخ دار برای پیچ و مهره M20 طبق استاندارد DIN ISO 7089 ترسیم کنید.

مشخصات واشر تخت پخ دار برای پیچ و مهره M20 را از جدول مربوط استخراج کنید.

مشخصات دریافت شده از جدول برای واشر مربوطه عبارتند از:

$$d_1 = 21$$

$$d_2 = 37$$

$$s_1 = 3$$

مراحل ترسیم



۳. اندازه‌ی پخ در واشرهای تخت برابر $0.5s_1$ است،

بنابراین پخ واشر را در تصویر قائم و تصویر افقی ترسیم

۱. نمای اصلی و جانبی واشر را با توجه به ابعاد داده شده،

بدون سوراخ داخلی رسم کنید.




کنید.

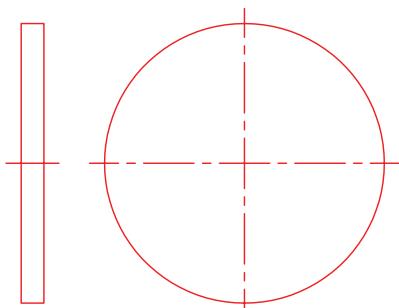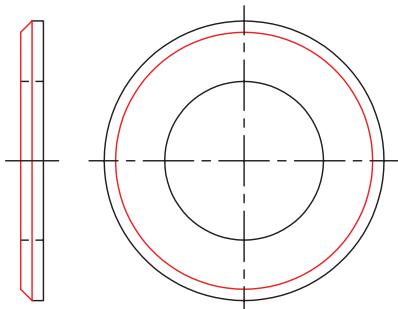

۴. نقشه را در حالت نیم‌برش رسم و سپس آن را پرنگ

و اندازه‌گذاری کنید.

۲. سوراخ داخلی را در نمای اصلی و جانبی نشان دهید.

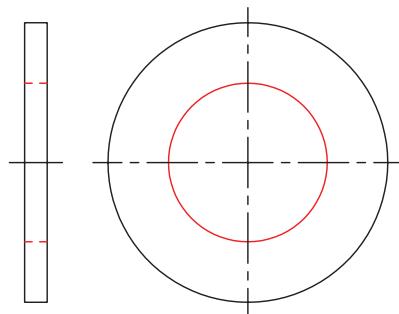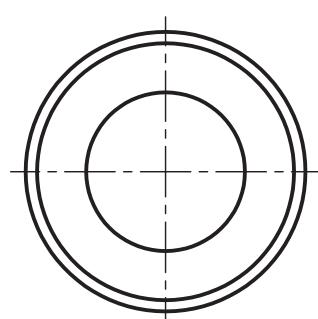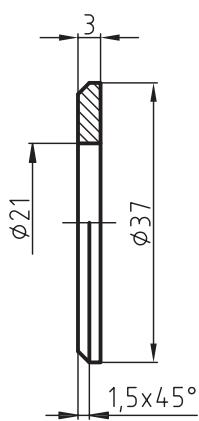

ارزشیابی پایانی

۱. کاربرد ضامن‌ها در اتصالات پیچ و مهره‌ای را توضیح دهید.
۲. انواع ضامن‌ها را نام ببرید.
۳. با رسم شکل دستی اشپیل را توضیح دهید.
۴. یک واشر تحت به فرم A (بدون پخ) برای پیچ و مهره M16 طبق استاندارد DIN7089 رسم کنید.
۵. یک واشر تخت پخ‌دار به فرم B برای پیچ و مهره M20 را روی یک برگ کاغذ A4 رسم کنید.
۶. یک واشر فنری قوس‌دار طبق استاندارد DIN137 به فرم A برای پیچ و مهره M12 رسم کنید.
۷. یک واشر فنری قوس‌دار به فرم B طبق استاندارد DIN137 برای پیچ و مهره M12 رسم کنید.
۸. یک واشر قوس‌دار طبق استاندارد DIN6796 برای پیچ و مهره M20 رسم کنید.
۹. یک واشر لبه‌دار طبق استاندارد DIN93 برای پیچ و مهره M24 رسم کنید.
۱۰. یک واشر فنری دندانه‌دار خارجی طبق استاندارد DIN6797 به فرم A برای پیچ و مهره M20 رسم کنید.
۱۱. یک واشر فنری دندانه‌دار داخلی به فرم J طبق استاندارد DIN6797 برای پیچ و مهره M24 را روی یک برگ کاغذ A4 رسم کنید.
۱۲. یک واشر فنری لبه‌دار طبق استاندارد DIN496 برای پیچ و مهره M16 رسم کنید.

توانایی ترسیم انواع پین‌ها، خارها و گره‌ها

◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- کاربرد انواع پین‌ها را توضیح دهد.
- انواع پین‌ها را ترسیم کند.
- کاربرد انواع خارها را توضیح دهد.
- انواع خارها را ترسیم کند.
- کاربرد انواع گوه‌ها را توضیح دهد.
- انواع گوه‌ها را ترسیم کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶/۳۰	۵	۱/۳۰


پیش آزمون

۱. پین را تعریف کنید و انواع آنرا نام ببرید.


۲. گره را تعریف کنید و انواع آنرا نام ببرید.

۳. کاربرد خارهای فنری را بنویسید و انواع آنها را نام ببرید.

۴. قطعه‌ی A در شکل را نام برد و کاربرد آنرا بنویسید.


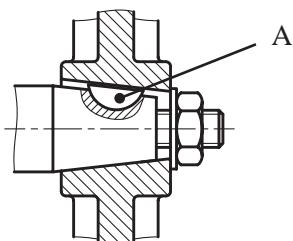


۵. شکل مقابل را نام برد و کاربرد آنرا بنویسید.

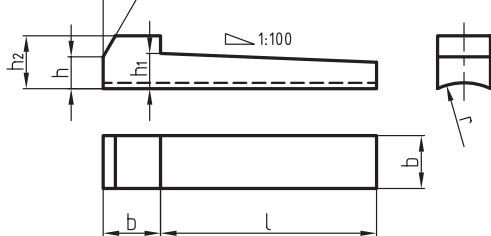

۶. پین لوله‌ای چاکدار را تعریف کنید و کاربرد آنرا بنویسید.

۷. با توجه به شماره‌های مشخص شده، نام هریک از قطعات را بنویسید.

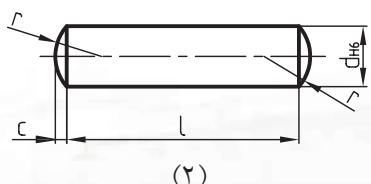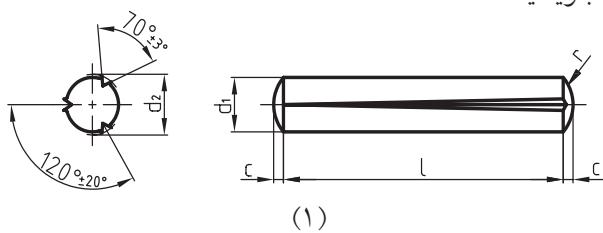


۷. انگشتی را تعریف کنید. برای جلوگیری از

حرکت محوری آنها از چه ضامن‌هایی استفاده می‌شود.

پین‌ها


پین‌ها از نظر شکل و کاربرد به چهار گروه تقسیم شده‌اند که عبارتند از:

پین‌ها یکی از وسائل اتصال موقت هستند که برای اتصال محکم قطعات ماشین‌ها به کار می‌روند و قابل باز شدن نیز هستند. از وظایف دیگر پین‌های انطباقی تعیین موقعیت دو قطعه نسبت به هم در اتصالات پیچ و مهره‌ای است که مانع از بریده شدن پیچ و مهره در مقابل نیروهای اضافی می‌شوند. شکل زیر نمونه‌ای از پین انطباقی را در یک اتصال پیچ و مهره‌ای نشان می‌دهد.

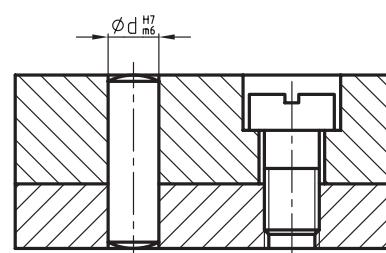


پین‌های استوانه‌ای طبق استاندارد DIN ISO 2338 در سه نوع به نام پین‌های انطباقی با کله‌گی محدب و پین‌های اتصالی با انتهای مخروطی و پین‌های پرچ با انتهای تخت شناخته می‌شوند. در اشکال زیر پین‌های انطباقی، اتصالی و پرچی را به همراه جدول مشخصات و ابعاد این نوع پین‌ها دیده می‌شود. سوراخ‌های این نوع پین‌ها باید پس از متکاری برقو زده شود.


پین انطباقی m6

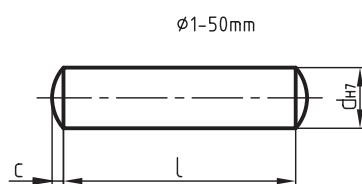

پین‌های اتصالی h8

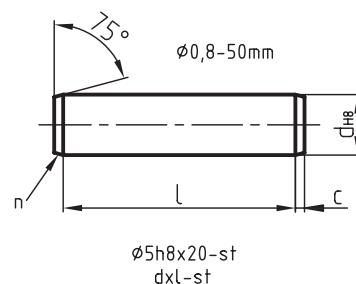

پین پرچ h11

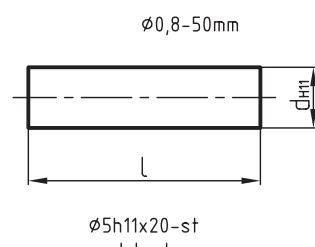


ϕd	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	20
L از تا	3	3	4	4	4	5	5	6	8	10	10	12	14	16	20
L	14	16	20	24	32	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
مراحل تغییرات قطر	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32
	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200

پین‌های مخروطی

در اتصال قطعاتی که خروج به سادگی امکان پذیر نباشد از پین‌های مخروطی مهره‌دار استفاده می‌شود. در شکل‌های زیر پین‌های مخروطی ساده و مهره‌دار را با جدول مختصات و ابعاد مربوطه ملاحظه می‌کنید. مقدار a از جدول استخراج شود.


این نوع پین‌ها در قطعاتی به کار می‌روند که بایستی به دفعات از یکدیگر جدا شده یا روی هم سوار شوند. پین‌های مخروطی در دو نوع ساده طبق استاندارد DIN ISO 22339، و مهره‌دار طبق استاندارد DIN ISO 28736، ساخته می‌شوند. نسبت مخروطی آن‌ها 1:50 است. شکل مخروطی این نوع پین‌ها باعث ایجاد نیروی جانبی می‌شود و از خارج شدن ناخواسته‌ی آن‌ها جلوگیری می‌کند.

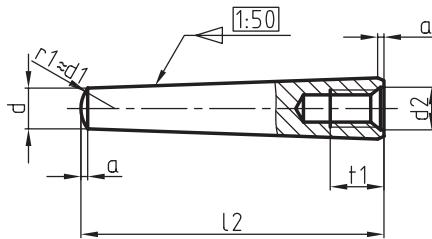

ISO8736-A-10x75-ST

پین مخروطی مهره‌دار

ISO8736-A-10×75-st

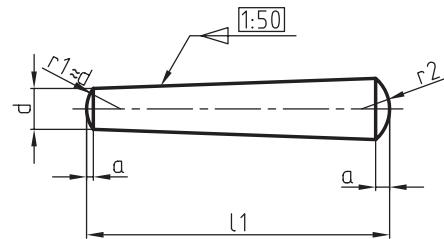

ISO2339-A-10x60-ST

پین مخروطی ساده


ISO2339-A-10×60-st

$\varnothing d/h$ 10	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30
a	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4
L ₁	از	8	10	10	12	14	18	22	22	26	32	40	45	50
	تا	24	35	35	45	55	60	90	120	160	180	200	200	200
L ₂	از							16	18	22	26	32	40	50
	تا							60	80	100	120	160	200	200
تغیرات	L ₁	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
طول	L ₁	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	...
														200



پین‌های شیاردار

به همین دلیل سوراخ‌های این نوع پین‌ها به برقوکاری نیازی ندارند. در اشکال زیر انواع پین‌های شیاردار و کاربرد آن‌ها، و همچنین جدول ابعاد و اندازه‌های آن‌ها را طبق استاندارد ملاحظه می‌کنید.


روی سطح جانبی این پین‌ها ایجاد سه شیار طول به روش غلتک‌کاری باعث می‌شود که بر جستگی‌هایی در لبه شیارها ایجاد شود. بر جستگی‌های لبه‌ها سبب استحکام پین در درون سوراخ می‌شود.

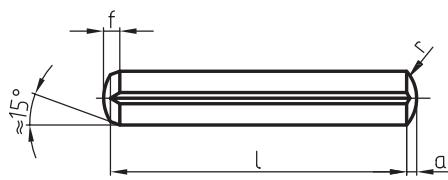


ISO 8740-5X30-st

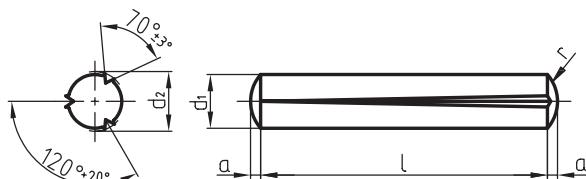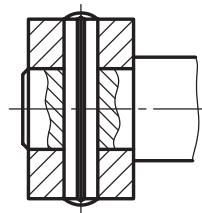


ISO 8744-5X30-st

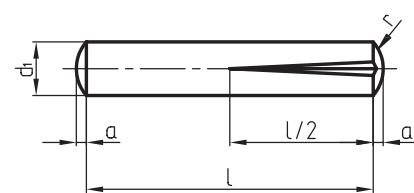

ISO 8745-5X30-st

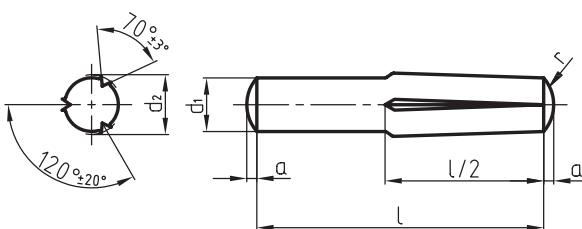

ISO 8741-5X30-st

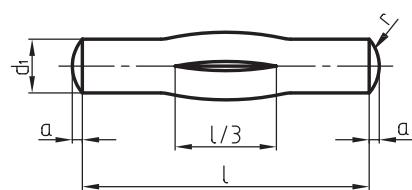

ISO 8742-5X30-st

$\emptyset d_1$	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
DIN EN ISO 8744 l_1	از	8	8	8	8	8	10	12	14
	تا	30	30	40	60	60	80	100	120
DIN EN ISO 8740 l_2	از	8	10	10	10	14	14	14	18
	تا	30	30	40	60	60	80	100	100
DIN EN ISO 8741 l_3	از	8	8	8	10	10	12	14	18
	تا	30	30	40	60	60	80	100	160
DIN EN ISO 8742 l_4	از	12	12	12	18	18	22	26	32
	تا	30	30	40	60	60	80	100	160


پین‌های لوله‌ای چاک‌دار

زنگیرها، مفصل‌ها و غیره به تنها بی و یا به عنوان ضامن به همراه پیچ و مهره مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای این که عمل اتصال را به درستی انجام دهنده قطر آن‌ها کمی بزرگ‌تر در نظر گرفته می‌شوند.

در شکل‌های زیر پین‌های لوله‌ای چاک‌دار با قطرهای کوچک‌تر از میلی‌متر و میلی‌متر به همراه جدول مربوطه، معرفی شده است.


این پین‌ها به صورت لوله و از فولاد فنر ساخته می‌شوند. خاصیت فنری آن‌ها با توجه به چاک یا شیاری که در امتداد طول آن تعییه شده، پس از قرارگرفتن در داخل سوراخ، اتصال محکمی را ایجاد می‌کند.

پین‌های چاک‌دار لوله‌ای که طبق استاندارد DIN ISO 8752 ساخته می‌شوند در اتصال قطعات ماشین‌ها از جمله کلچه‌ها،

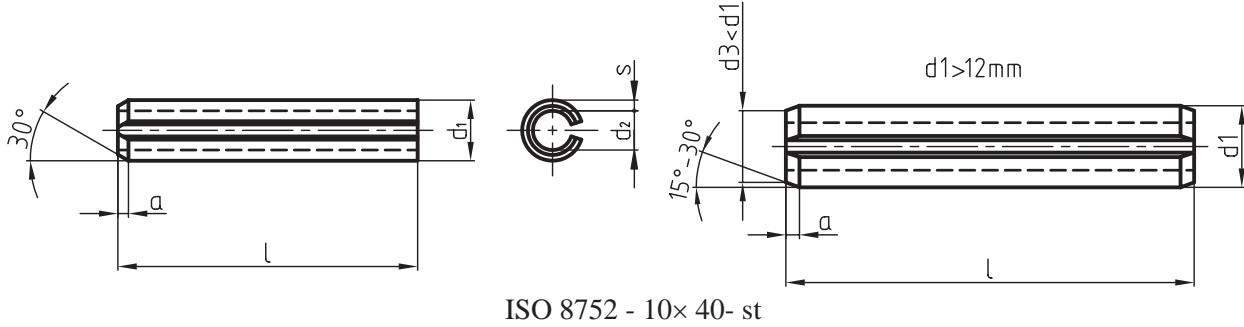


اندازه‌های اسمی \emptyset	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12	
DIN ISO 8752	s	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8			1,2	1,5	2	2,5
	a	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1,2	1,6	2,0	2,0
	d ₁	0,23	2,8	3,3	3,8	4,4	4,8	5,4	6,8	8,5	10,5	12,5
	d ₂ ≈ برای پیچ و مهره	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	4	5,5	6,5	7,5
از L تا			4		4		4	5	10	10	10	10
			30		40		50	80	100	120	160	180


DIN ISO 22341، در چهار نوع با سر و بدون سر مطابق شکل زیر در دو فرم A و B به کار می‌روند.

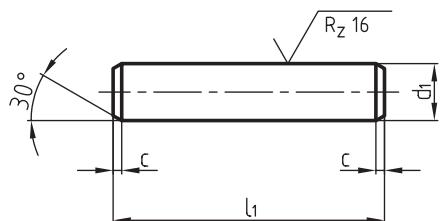


انگشتی با کله‌گی
فرم A (بدون سوراخ اشپیل)

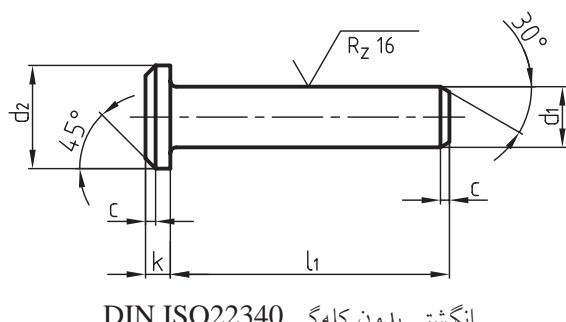

انگشتی بدون کله‌گی
فرم A (بدون سوراخ اشپیل)

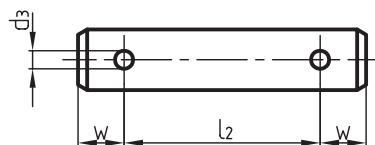


انگشتی با کله‌گی
فرم A همراه با سوراخ اشپیل

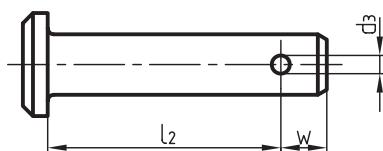


انگشتی بدون کله‌گی
فرم B همراه با سوراخ اشپیل در طرفین

توجه: سایر اندازه‌های فرم B مانند فرم A است.

در شکل‌های زیر کاربرد این نوع پین‌های لوله‌ای در یک اتصال محور و چرخ‌دنده و همچنین اتصال پیچ و مهره‌ای نشان می‌دهد.

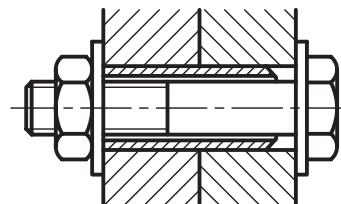

کاربرد پین لوله‌ای چاک‌دار در اتصال پیچ و مهره‌ای

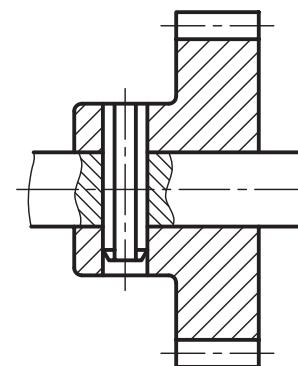

کاربرد پین لوله‌ای چاک‌دار در یک اتصال محور و چرخ‌دنده

انگشتی‌ها

از انگشتی‌ها برای اتصال دو یا چند قطعه، هنگامی که یکی از این قطعات دارای حرکت دورانی باشد، استفاده می‌کنند، مانند اتصال مفصل‌ها، محور قرقوه‌ها، پیستون‌ها، دسته پیستون، چرخ زنجیرها و غیره.


برای جلوگیری از حرکت محور انگشتی‌ها و خروج احتمالی از محل استقرارشان از اشپیل‌ها به عنوان ضامن استفاده می‌کنند.

انگشتی‌ها طبق استاندارد: DIN ISO 22340 و همچنین

ابعاد و اندازه‌های انگشتی‌ها را می‌توانید از جدول زیر استخراج کنید.

d_1	h11	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
d_2	h14	6	8	10	14	18	20	22	25	28	30
d_3	H13	1	1,2	1,6	2	3,2	3,2	4	4	5	5
k	js14	1	1,6	2	3	4	4	4	4,5	5	5
r		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	1
w		2,2	2,9	3,2	3,5	4,5	5,5	6	6	7	8
c	max	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
e	\approx	0,5	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	2
l_4	از	8	10	12	16	20	24	28	32	35	40
js 15	تا	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
واشر ISO 8738	d_4	8	10	12	16	20	25	28	28	30	32
ISO 1234	s	0,8	1	1,6	2	2,5	3	3	3	4	4
مراحل تغییرات طول ها	اشپیل	1x6	1,2x8	1,6x10	2x12	3,2x12	3,2x20	4x25	4x25	5x30	5x30
		8	10	12	14	16	18	20	22	26	28
		45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
											100
											200


دو نمونه از کاربرد انگشتی‌ها را در شکل‌های زیر ملاحظه می‌کنید.

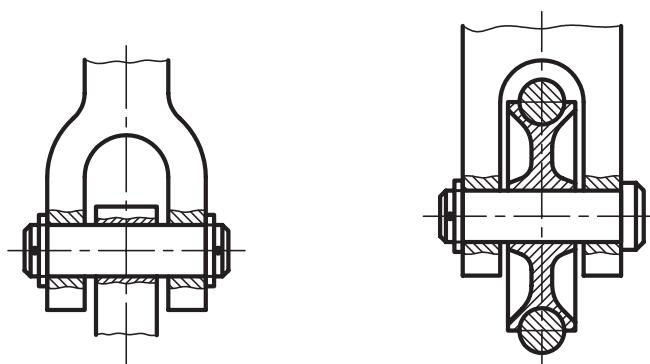


ضامن‌های شفت‌ها و محورها

◀ پولک‌های فنری

پولک‌های فنری نیز برای تحمل نیروهای محوری که طبق استاندارد DIN 6799 ساخته می‌شوند در داخل شیارهایی که روی محورها تعییه می‌شوند، نصب می‌گردند. شیارها باید دارای گوشه‌های تیزی باشند و برابر با اندازه ضخامت پولک موردنظر ساخته شوند. در شکل زیر پولک فنری مورد نظر و کاربرد آن را ملاحظه می‌کنید.

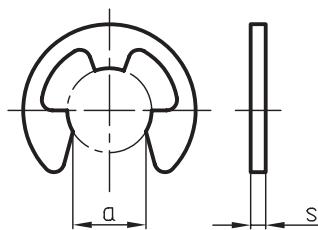

بسته نشده

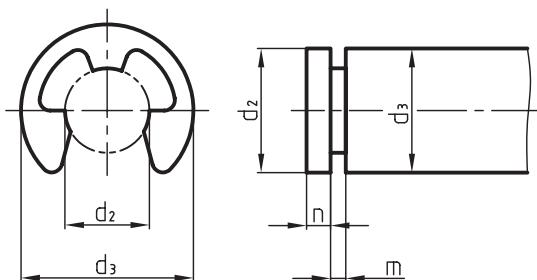


بسته شده با دقیق


برای جلوگیری از جابه‌جایی قطعات روی محورها و درون سوراخ‌ها از قطعاتی مانند خارهای فنری (رینگ‌های فنری) استفاده می‌شود. به توضیحات زیر توجه کنید.

◀ حلقه‌های فنری مفتولی

این حلقه‌ها درون شیارهای میله یا سوراخ قرار می‌گیرند و جابه‌جایی طولی محورها یا قطعات روی محورها و داخل سوراخ‌ها را محدود می‌کند. در شکل‌های زیر روش ترسیم این حلقه‌ها که طبق استاندارد DIN 7998 در دو فرم A برای شیار روی محور و فرم B برای شیار داخل سوراخ معرفی شده‌اند، آشنا می‌شوید.

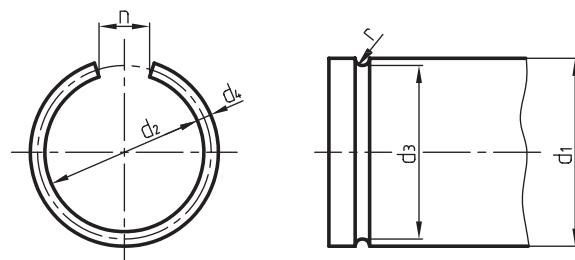

فرم A برای میله‌ها

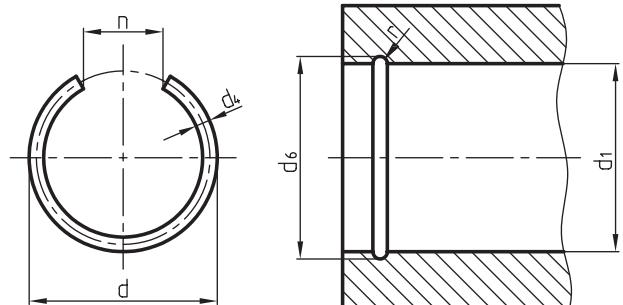


فرم B برای سوراخ‌ها

جدول ابعاد و اندازه‌های پولک‌های فنری

d_1 اندازه اسمی	d_2 بسته شده	a	s تولرانس	d_3 از تا	m تولرانس	$n \geq$	d_4
8	16,3	6,52	1,0	9	12	1,05	1,8 7
9	18,8	7,63	1,1	10	14	1,15	2 8
10	20,4	8,32	1,2	11	15	1,25	2 9
12	23,4	10,45	1,3	13	18	1,32	2,5 10
15	29,4	16,21	1,5	16	24	1,55	0,08 3 12
19	37,6	15,92	1,75	20	31	1,80	3,5 15
24	44,6	21,88	2,0	25	38	2,05	4 19
30	52,6	25,80	2,5	32	42	2,55	4,5 24

در اشکال زیر رینگ‌های خارجی و داخلی و کاربرد آن‌ها را ملاحظه می‌کنید.

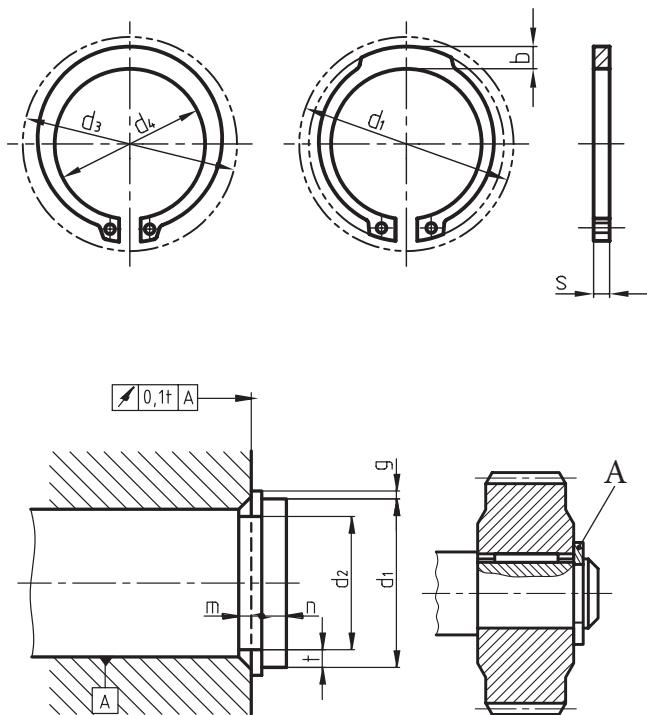


خارهای فنری

خارهای فنری نیز مانند حلقه‌های فنری در دو نوع خارجی برای میله‌ها و داخلی برای سوراخ‌ها ساخته می‌شوند. خارهای فنری که به آن‌ها رینگ‌های فنری نیز گفته می‌شود، دارای سطح تماس زیادی با شیار خود هستند و به همین دلیل می‌توانند نیروهای محوری زیادی را تحمل کنند و از جایه‌جایی محوری قطعات روی محورها و در درون سوراخ‌ها جلوگیری کنند.

در دو سر این خارها سوراخ‌هایی تعییه شده است که به کمک این سوراخ‌ها و به وسیله ابزارهای مخصوص (انبر رینگ جمع‌کن) می‌توان رینگ‌ها را در داخل شیار مزبور جا اندخته و یا آن‌ها را خارج ساخت.


شیار این رینگ‌ها باید دقیق و مطابق با اندازه‌ی رینگ‌ها، طبق استاندارد DIN 471 برای میله‌ها، و DIN 472 برای سوراخ‌ها، ساخته شوند.

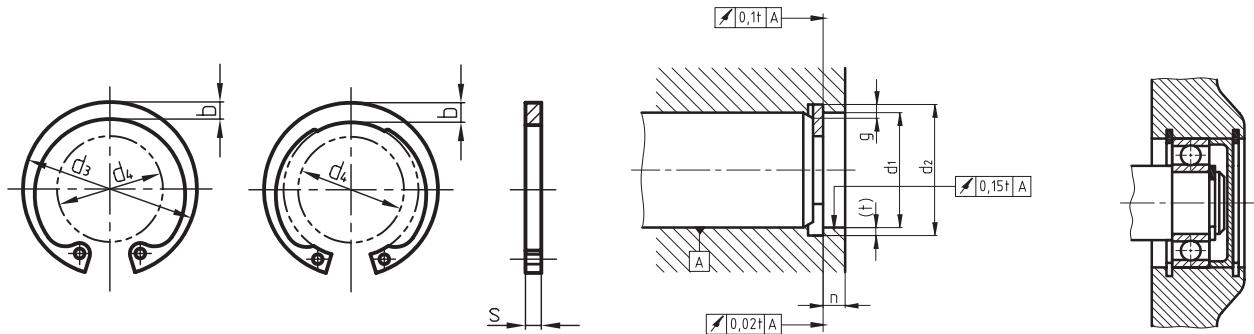

در زیر جدول ابعاد و اندازهای خارهای مربوط را ملاحظه می‌کنید.

ابعاد و اندازهای خارجی فری															
میله‌ها و سوراخ‌ها	DIN 471 برای میله‌ها							DIN 472 برای سوراخ‌ها							
	S H11	a≈	b≈	d ₂	d ₄	m s+0,1 H13	n ≥	S H11	a≈	b≈	d ₂	d ₄	m s+0,1 H13	n ≥	
10	1	3,3	1,8	9,6	17	1,1	0,6	1	3,2	1,4	10,4	3,3	1,1	0,6	
12		3,3	1,8	11,5	19		0,8		3,4	1,7	12,5	4,9		0,8	
14		3,5	2,1	13,4	21,4		0,9		3,7	1,9	14,6	6,2		0,9	
16		3,7	2,2	15,2	23,8		1,2		3,8	2	16,8	8		1,2	
18	1,2	3,9	2,4	17	26,2	1,3	4,1	1,7	2,2	19	9,4	1,8	1,5	1,5	
20		4	2,6	19	28,4		4,2		2,3	21	11,2				
22		4,2	2,8	21	30,8		4,2		2,5	23	13,2				
24		4,4	3	22,9	33,2		4,4		2,6	25,2	14,8				
25		4,4	3	23,9	34,2		4,5		2,7	26,2	15,5				
26		4,5	3,1	24,9	35,5		4,7		2,8	27,2	16,1				
1.75	1.5	4,7	3,2	26,6	37,9	1,6	2,1	1,2	4,8	2,9	29,4	17,9	1,3	2,1	
		5	3,5	28,6	40,5				4,8	3	31,4	19,9		2,6	
		5,2	3,6	30,3	43				5,4	3,2	33,7	20,6			
		5,4	3,8	32,3	45,4				5,4	3,3	35,7	22,6			
36	1.75	5,6	4	34	47,8	1,85	3	1,5	5,4	3,5	38	24,6	1,6	3	
38		5,8	4,2	36	50,2				5,4	3,7	40	26,4			
40		6	4,4	37,5	52,6			3,8	1,75	5,9	3,9	42,5	27,8	1,85	3,8
42		6,5	4,5	39,5	55,7				6,2	4,1	44,5	29,6			
45	—	6,7	4,7	42,5	59,1	2,15			6,4	4,5	50,5	34,5	2,15	4,5	
48		6,9	5	45,5	62,5				6,5	4,6	53	36,3			
50	2	6,9	5,1	47	64,5		4,5	2							

می شود. در شکل های زیر خارهای تخت و کاربرد آن ها را ملاحظه می کنید.

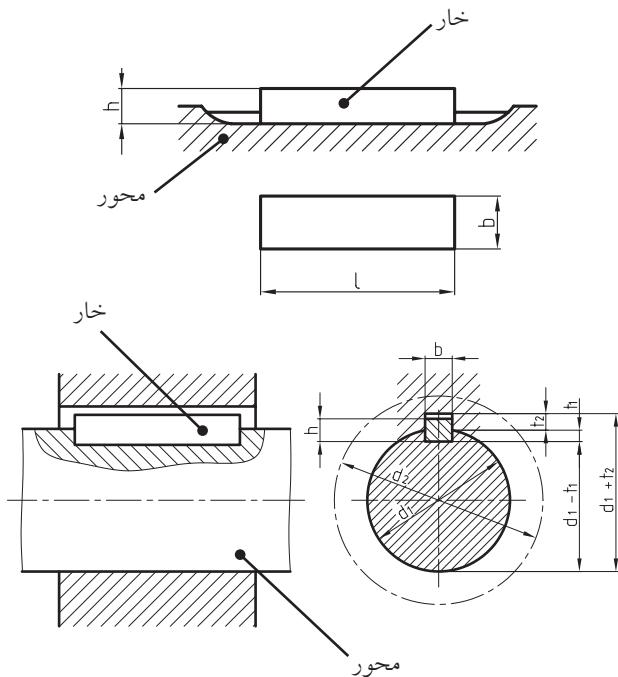

خارها و گوهها

خارها و گوهها برای انتقال حرکت‌های گردشی از یک قطعه به نام محور به قطعه دیگری مانند چرخ و پولی و همچنین اتصال موقت بین این دو قطعه به کار می‌روند.

خارهای تخت

خواهش‌ها را معمولاً در داخل شیاری که روی محور ایجاد می‌شود به گونه‌ای قرار می‌دهند که بتوانند نیروهای همراه گرد را به سطوح جانبی خود منتقل کنند. به طور کلی خوارهای تخت در جای خار خود روی محور به طور محکم می‌نشینند.

این خارها بر طبق استاندارد DIN 6885-1 در انواع مختلفی ساخته می‌شوند.

در زیر به توضیح و خواص برخی از انواع آنها می‌پردازیم:

خارهای تحت انطباقی

این خارها طبق استاندارد DIN 6885-1 در دو نوع سرخخت و سرگرد ساخته می‌شوند و باستی در شیار خود بپوشند. محور با سفتی کمی جازده شوند، به‌طوری‌که از بالا دارای لقمه باشند.


طول شیار قطعه سوارشونده باید بزرگ‌تر از طول خود
خار ساخته شود. ابتدا خار را درون شیار خود روی محور
نصب، و سپس قطعه دیگری مانند چرخ یا پولی را روی
آن سوار مکنند.

برای جلوگیری از حرکت طول قطعه سوارشونده از
وسایله مانند بیچ و مهره، رینگ فنری و غیره استفاده

◀ خارهای تخت لغزشی زمانی که لازم باشد قطعه‌ی سوار شونده در امتداد محور دارای حرکت طولی باشد، از خارهای لغزشی که به‌کمک بیچ یا پین در شیار خود محکم می‌شوند، استفاده می‌شود، مانند چرخ‌دنده‌های تعویض، قسمت‌های متحرک کلاچ‌ها و غیره.

تثبیت خارها به وسیله‌ی پیچ یا پین از حرکت ناخواسته‌ی آن‌ها جلوگیری می‌کند. این خارها نیز طبق استاندارد DIN 6885-1 در دو نوع سر تخت و سر گرد ساخته می‌شوند.

خارهای لغزشی و طرز کار آنها در اشکال زیر آمده‌اند.

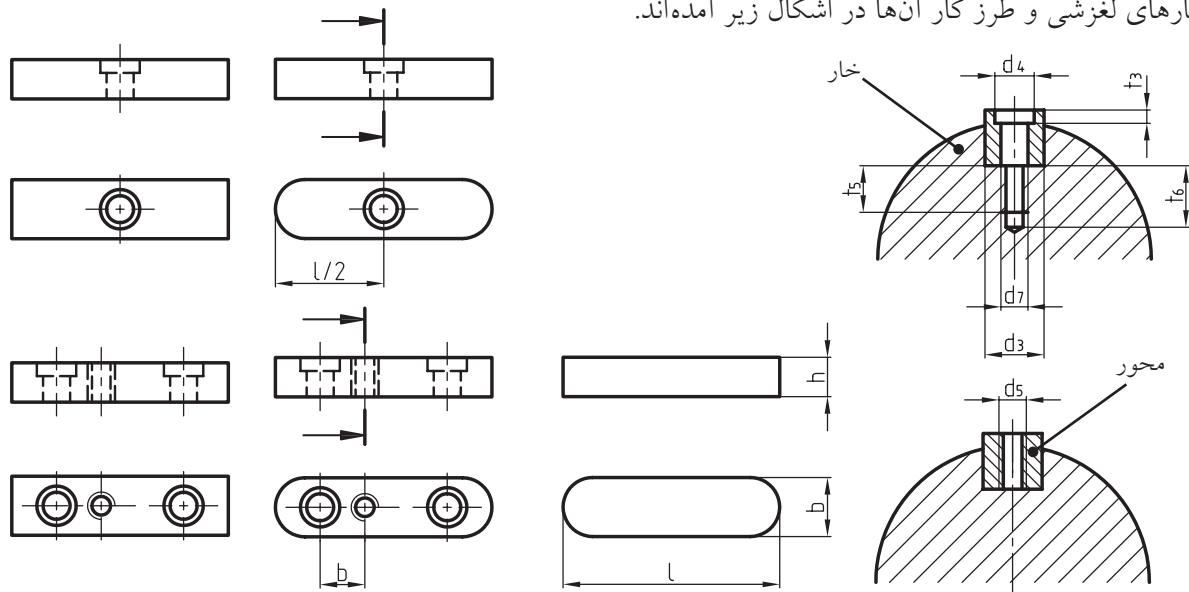


جدول ابعاد و اندازه‌های مربوط به خارهای تخت انطباقی و لغزشی

ϕ برای میله‌ها بالای تا	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85
d_1	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85	95
خارهای انطباقی b	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
h	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14	14
عمق جای خار و میله‌ها t_1	2,5	3	3,5	4	5	5	5	6	7	7,5	9	9
عمق جای شیار در چرخ‌ها t_2	1,2	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,9	3,4	3,4	3,9	4,4	4,4
t_3	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	4,3	4,4	4,9	5,4	5,4
شعاع قوس‌ها $r_1 \text{ max.}$	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
$r_2 \text{ max.}$	0,16	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
d_3					3,4	3,4	4,5	5,5	5,5	6,6	6,6	6,6
قطر سوراخ d_4					6	6	8	10	10	11	11	15
خار انطباقی d_5/d_7					M3	M3	M4	M5	M5	M6	M6	M8
دارای t_3					2,4	2,4	3,2	4,1	4,1	4,8	4,8	6
سوراخ در میله‌ها t_5					4	5	6	6	7	6	8	9
t_6					7	8	10	10	12	11	13	15
مراحل تغییرات اندازه‌ها در طول‌ها	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	110	125
	140	160	180	200	220	250	280	320	360	400		

خارهای پولکی (خارهای ناخنی)


مشخصات و کاربرد خارهای پولکی را که طبق استاندارد DIN 6888 ساخته می‌شوند در اشکال زیر می‌بینید.

کاربرد خارهای پولکی معمولاً روی محورهای مخروطی است و برای انتقال نیروهای کم می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. از محسن خارهای پولکی این است که در اثر تماس با شیار داخل قطعه سوار شونده، خود به خود می‌لغزند و بر آن منطبق می‌شوند.

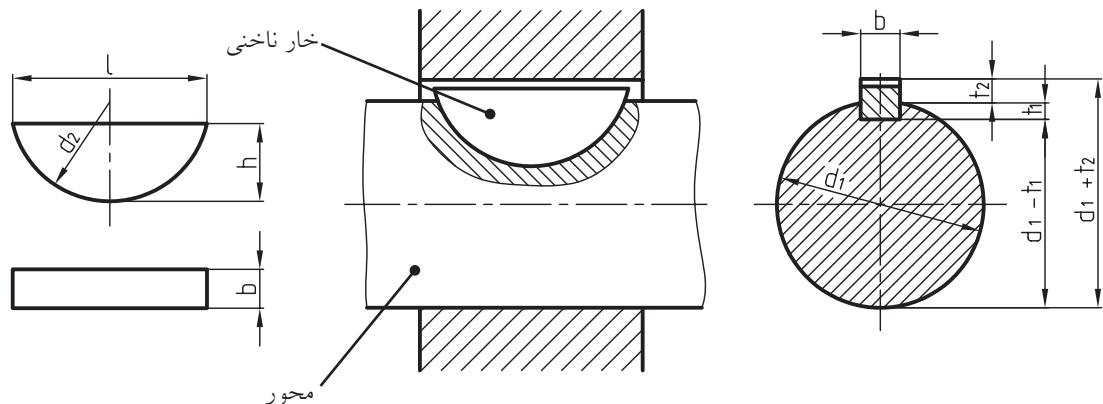

قطر	I	8	10	12	17			
سوراخ‌ها	II	10	12	17	22	22	30	38
مشخصات و اندازه‌های خار	bh9	3	4	5			6	
	hh12	6.5	5	3.7	7.5	6.5	5	9 (10) 9 7.5
	d ₂	16	13	10	19	16	13	22 25 22 19
	r ₁ =r ₂	0.2		0.2		0.2		0.4
	I	15.72	12.65	9.66	18.75	15.72	12.65	21.63 18.57 15.75 27.35 24.49 21.63 18.57
عمق جای خار در	A	5.3	3.8	2.5	6.0	5.0	3.5	7.0 5.5 4.5 8.6 7.6 6.6 5.1
	B	5.6	4.1	2.8	6.6	5.6	4.1	7.9 6.4 5.4 9.5 8.5 7.5 6.0
عمق شیار در چرخ‌ها	ردیف A		1.4		1.7		2.2	2,6
	ردیف B		1.1		1.1		1.3	1,7

هزارخار

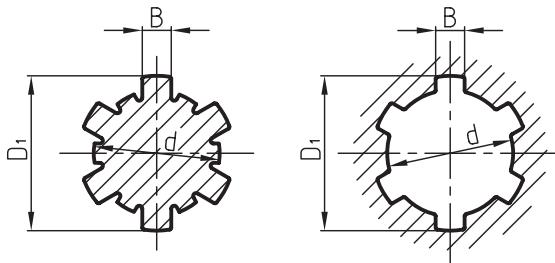


مورد استفاده‌ی محور هزارخار در قطعات لغزنده است.
نحوه‌ی ترسیم محور هزارخار را در شکل رو برو و جدول مربوط به آنرا، طبق استاندارد DIN ISO14 ملاحظه کنید.

تعداد دندانه		6												8					
		d	11	13	16	18	21	23	26	28	32	36	42	46	52	56	62		
ردیف یک	B							26	30	32	36	40	46	50	58	62	68		
								6	6	7	6	7	8	9	10	10	12		
ردیف متوسط	B	14	16	20	22	25	28	32	34	38	42	48	54	60	65	75			
		3	3,5	4	5	5	6	6	7	6	7	8	9	10	10	12			

گوهها

سطح شیبداری هستند که محورها را به فلکه‌ها (فولی‌ها)، چرخ‌دنده‌ها و غیره محکم می‌سازند. شیب استاندارد سطح گوهها معمولاً ۱:۱۰۰ است. شیب سطح شیار گوه (جای خار) نیز باید برابر با ۱:۱۰۰ باشد و به عبارتی شیب شیار باید با شیب گوه متناسب باشد. گوهها که به آن‌ها خارهای طولی نیز می‌گویند جزء اتصالات جداشدنی هستند. نیروی محکم کننده از طریق سطح شیبدار صورت می‌گیرد. برای انتقال دورهای کم از این نوع اتصالات استفاده می‌شود. شکل گوهها به نوع کاربردشان بستگی دارد.

در شکل زیر چگونگی ترسیم میله‌ی هزارخار و ویژگی‌های آنرا ملاحظه می‌کنید.

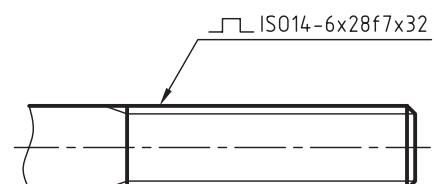


n = 6 تعداد دندانه

d = 28f7 قطر داخلی و نوع انطباق


D₁=32 قطر خارجی

گوشهای جازدنی

گوشهای جازدنی طبق استاندارد DIN 6883 به صورت پیشانی تخت ساخته می‌شوند.

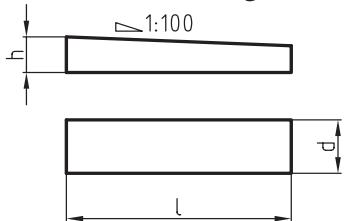


ابتدا توپی (قطعه سوارشونده) روی محور و توپی جازده می‌شود. برای این منظور باید جای شیار در قسمت مونتاژ بلندتر ساخته شود. در شکل روبرو خار جازدنی (تخت) دیده می‌شود.

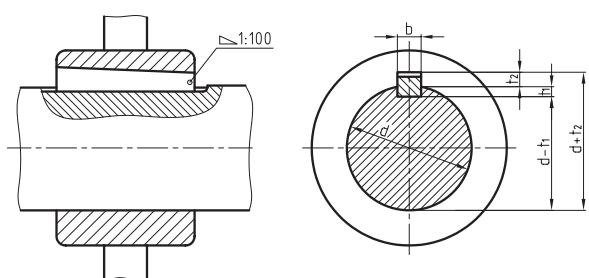


گوشهای دماغه‌دار (زبانه‌ای)

در مواردی که جازدن گووهای فقط از یک طرف امکان‌پذیر باشد، از این گووهای استفاده می‌کنند. دماغه‌ی گوه برای جازدن و درآوردن گوه به کار می‌رود.

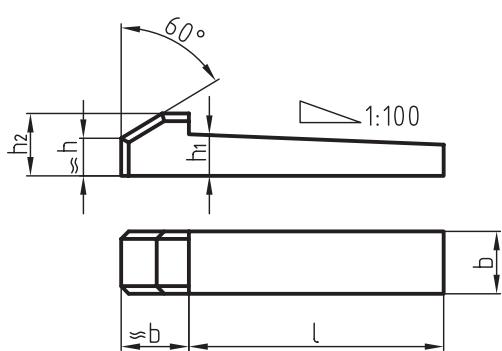


گووهای نصبی (جاسازی شده)



این گووهای طبق استاندارد DIN 6886 در دو شکل سرنیم‌گرد (فرم A) و سرتخت (فرم E) ساخته می‌شوند.

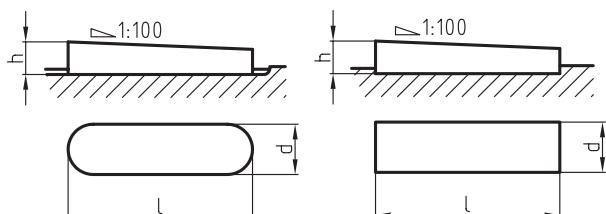

گووهای نصبی در داخل شیار تسمه‌ای قرار می‌گیرند و سپس قطعه‌ی سوارشونده (توپی)، روی آن رانده می‌شود.

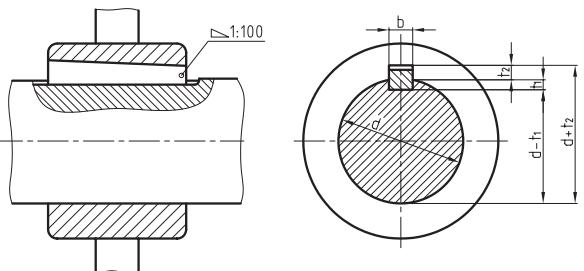



در شکل زیر نحوه اندازه‌گیری گوهی سرنیم‌گرد و سرتخت و نیز جهت جازدن و خارج کردن این گووهای این گووهای را می‌بینید. به روش اندازه‌گیری و اندازه‌های این گووهای توجه کنید.

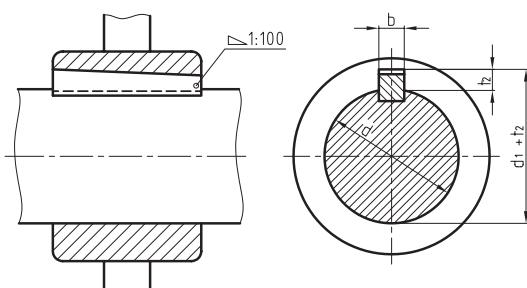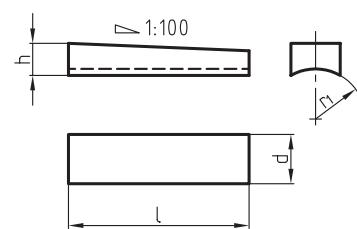





DIN 4866A(20×12×125) یا A(b×h×L)

b = پهنای گوه h = 12 L = 125 ارتفاع گوه = 20 طول


در شکل زیر گوه دماغه‌دار قوسی، که طبق استاندارد DIN 6889 برای میله‌هایی به قطر 22 تا 150 میلی‌متر ساخته می‌شوند، معرفی می‌گردد.

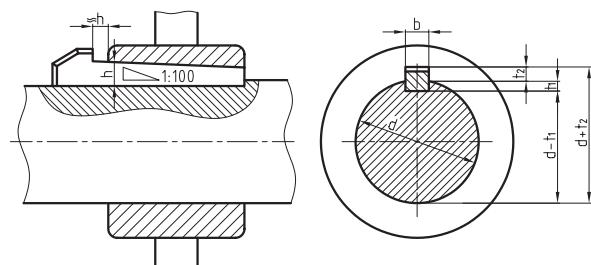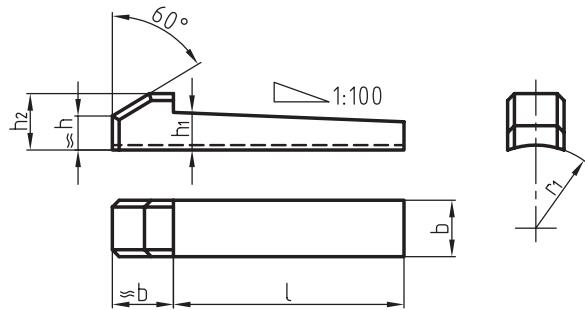

دماغه‌ی گوه‌ها در قطعات دوار باعث ایجاد حادثه می‌شود. به همین روش برای جلوگیری از ایجاد سانحه باید از درپوش محافظ استفاده کرد.

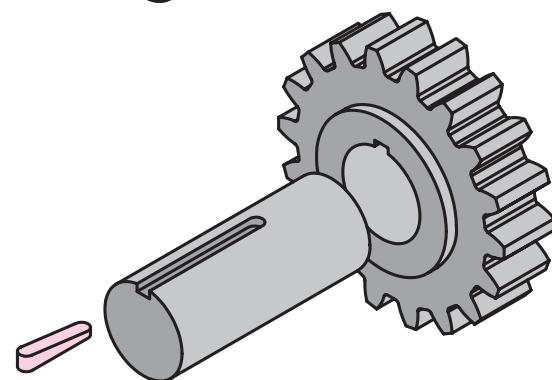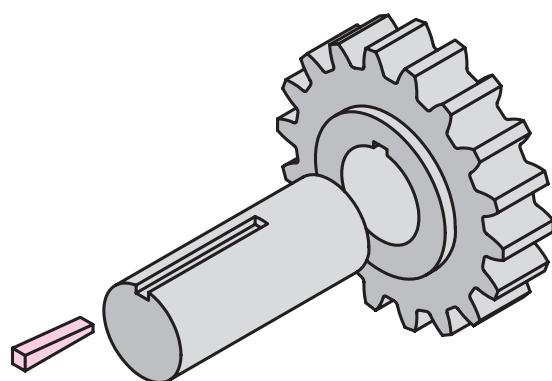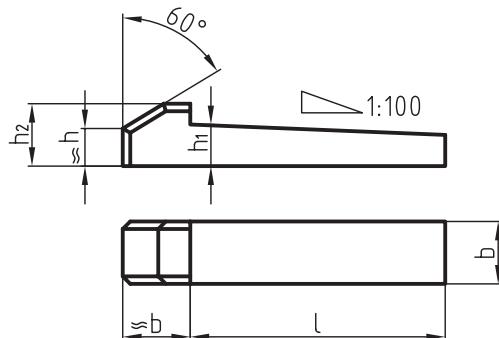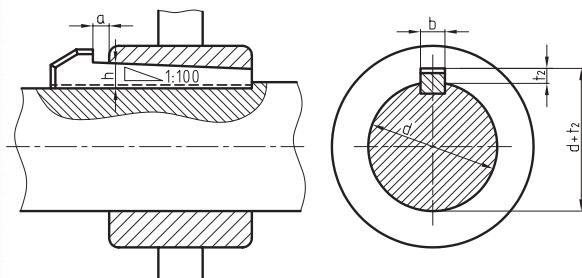


در شکل‌های زیر کاربرد و شیوه‌ی ترسیم انواع گوه‌های دماغه‌دار را ملاحظه می‌کنید.

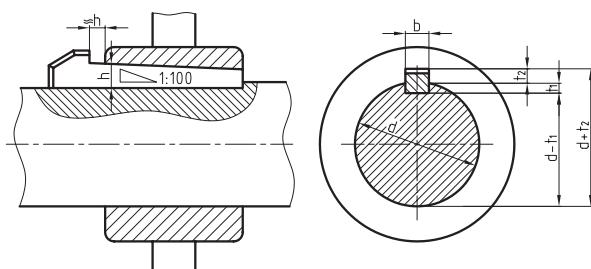

در جدول زیر با مشخصات انواع گوهها آشنا می شوید.

جدول ابعاد و اندازه های انواع گوه های طولی، قوس دار، دماغه دار و تخت

	ϕ بالای میله	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75
	d تا	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85
	(پهنای عرض)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
نام مرتفع	DIN6881,6889				3.5	4	4	4.5	5	5	6	7
	DIN6883,6884				5	6	6	6	7	7	8	9
	DIN6886,6887	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14
t ₁	DIN6881,6883				1.3	1.8	1.8	1.4	1.9	1.9	1.9	1.8
t ₂	DIN6884,6889				3.2	3.7	3.7	4	4.5	4.5	5.5	6.8
t ₁	DIN6886,6887	2.5	3	3.5	4	5	5	5.5	6	7	7.5	9
t ₂	DIN6886,6887	1.5	1.7	2.5	2.4	2.4	2.4	2.9	3.4	3.4	3.9	4.4
h ₁ h ₂	DIN 6884				5.2	6.2	6.2	6.2	7.2	7.2	8.2	9.2
					9	10	10	11	13	14	16	18
h ₁ h ₂	DIN 6887	4.1	5.1	6.1	7.2	8.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	14.2
		7	8	10	11	12	12	14	16	18	20	22
h ₁ h ₂	DIN 6889				3.7	4.2	4.2	4.7	5.2	5.2	6.2	7.2
					7.5	8	8	9	11	11	14	15
r ₁ =r ₂ r		0.2	0.2	0.4	0.4 15	0.4 19	0.5 22	0.5 25	0.5 29	0.5 33	0.6 38	0.6 43
	DIN6886	از تا			20 70	25 90	32 125	36 140	45 180	20 200	63 220	70 250
1	DIN6881 6887 تا 6884 6889	از تا	10 45	12 56	16 70	20 90	25 110	32 140	40 160	45 180	50 200	56 220

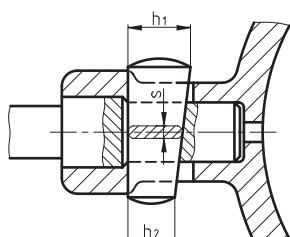

در شکل رو به رو یک نوع از گوه های تخت دو طرفه را ملاحظه می کنید.

دستورکار شماره ۱

(۱۰ دقیقه)

هدف: ترسیم یک پین اتصالی

مشخصات: یک پین اتصالی به قطر ۱۰ با انطباق m_6 طبق استاندارد DIN ISO2338 رسم کنید.

مشخصات پین اتصالی به قطر 10m استخراج شده از جدول مربوط عبارتند از:

$$d = 10$$

$$C = 1.2$$

$$L = 50$$


$$\alpha = 15$$

مراحل ترسیم


۱. مستطیلی به ابعاد 50×5 رسم کنید.



۲. در دو انتهای مستطیل پنجی به ابعاد $1.2 \times 15^\circ$ ترسیم کنید.

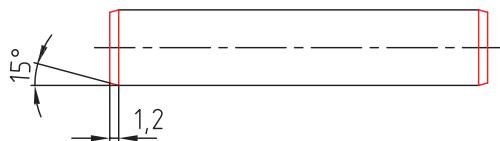

۳. نقشه را پررنگ، و اندازه‌گذاری کنید.

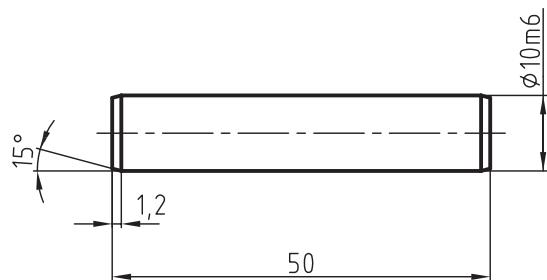



(دقیقه) ۲۵)

دستور کار شماره ۲

هدف : ترسیم یک پین مخروطی ساده

مشخصات: یک پین مخروطی ساده به اندازه‌ی اسمی $\varnothing 10$ طبق استاندارد DIN ISO 2339 ترسیم کنید.

$d = 10 \quad a = 1.6 \quad l_1 = 50 \quad r_1 = d = 10 \quad r_2 = ?$ ابعاد و اندازه‌های پین مذکور از جدول مربوط برابر است با:

ابتدا مقدار r_2 را از رابطه زیر حساب می‌کنیم:

$$r_2 = \frac{a}{2} + d + \frac{(0.02 \times l)}{80}$$


$$r_2 = \frac{1.6}{2} + 10 + \frac{(0.02 \times 10)}{8 \times 1.6} = 10.7$$

نسبت باریک شدن مخروط برابر 1:50 است، بنابراین مقدار D را می‌توان از رابطه زیر تعیین کرد.

$$\frac{1}{2K} = \frac{1}{50} = \frac{D-d}{2L} \Rightarrow \frac{1}{50} = \frac{D-10}{2 \times 50} \Rightarrow D = 12$$

مراحل ترسیم


۱- مخروطی به طول 50 و $d = 10$ و $D = 12$ میلی‌متر با خط نازک رسم کنید.

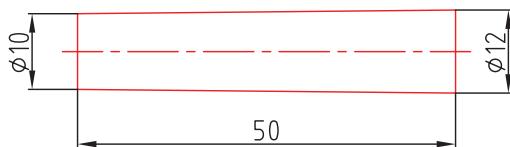

۲- قوس‌هایی به شعاع‌های $r_1 = d = 10$ و $r_2 = 10.7$ رسم کنید.



۳- نقشه را پرنگ، و اندازه‌گذاری کنید.

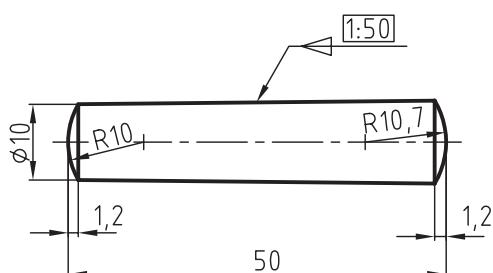

دستور کار شماره ۳

(۱۵ دقیقه)

هدف: ترسیم پین لوله‌ای چاک‌دار


مشخصات: یک پین لوله‌ای چاک‌دار به قطر $\phi 12.5$ طبق استاندارد DIN ISO 8752 ترسیم کنید.

مشخصات و اندازه‌های پین با استفاده از جدول به شرح زیر است:


$$D = \phi 12.5, l = 60 \quad s = 60 \quad s_1 = 2.5 \quad d_2 = 7.5 \quad a = 2 \quad \alpha = 15^\circ - 30^\circ$$

مراحل ترسیم


- نمای اصلی و جانبی را بدون شیار و پخ با اندازه‌های داده شده و با خط نازک رسم کنید.

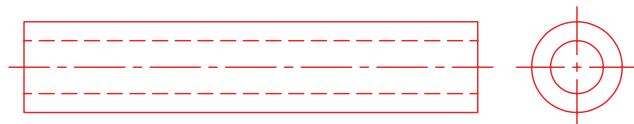

- ابتدا پخی به ارتفاع 2 میلی‌متر با زاویه 15° تا 30° درجه رسم کنید و سپس با توجه به اندازه‌ی زاویه‌ی پخ ایجاد شده

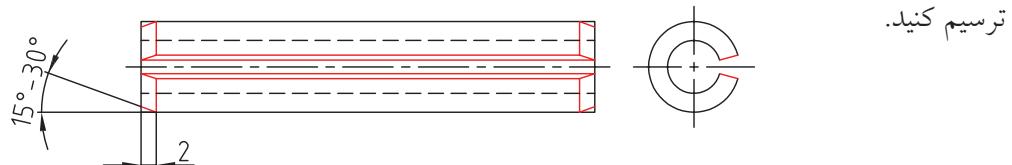

- نقشه را پررنگ، و اندازه‌گذاری کنید.

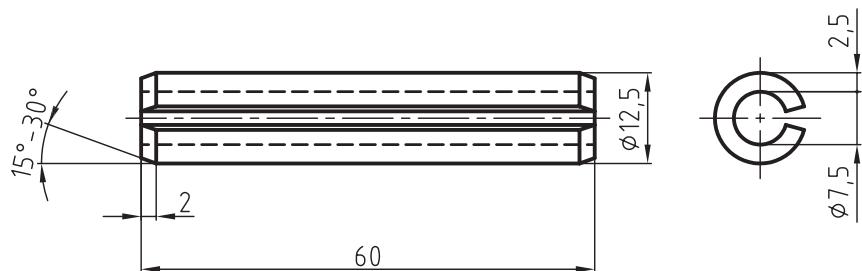



(۱۵ دققه)

دستورکار شماره ۴

هدف: ترسیم انگشتی با کله‌گی (سر) با سوراخ جای اشپیل

مشخصات: یک انگشتی به قطر $\phi 12$ با کله‌گی و سوراخ جای خار طبق استاندارد DIN ISO 22341 به فرم B ترسیم کنید.
ابعاد و اندازه‌های پین با استفاده از جدول مربوط طبق استاندارد برای $\phi 12$ به شرح زیر استخراج شود.


$$d_1 = \phi 12 \quad d_2 = 20 \quad d_3 = 3.2 \quad L_2 = 60 \quad w = 5.5 \quad K = 4 \quad e \approx 1.6$$

$$\alpha_1 = 45^\circ - 30^\circ \quad \alpha = 30^\circ \quad \text{زاویهٔ پخ بدنی میله} \quad r = 0.6$$


مراحل ترسیم

۱. نخست میله و کله‌گی انگشتی را با اندازه‌های داده شده با خط نازک رسم کنید.

۲. پخ‌ها به همراه ارتفاع آن‌ها تحت زوایای داده شده و همچنین سوراخ جای اشپیل و قوس‌های ۲ و ۱ را با خط پخ نازک رسم کنید.

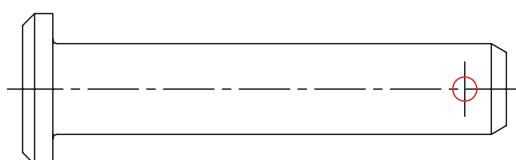

۳. نقشه را پررنگ، و اندازه‌گذاری کنید.

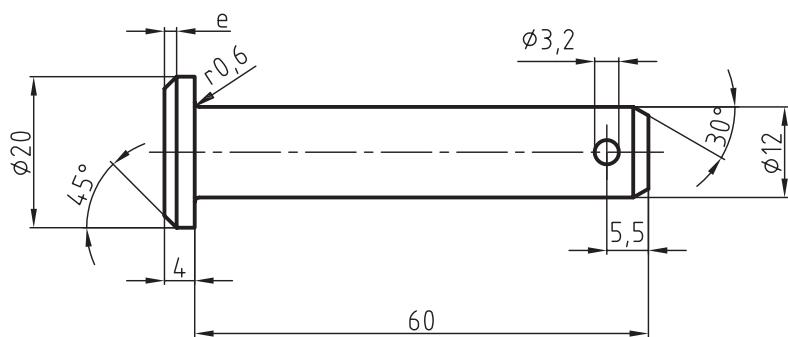

ارزشیابی پایانی

۱. پین‌ها را تعریف کنید و دسته‌بندی آن‌ها را نام ببرید.
۲. یک پین Ø10h6×50-st طبق استاندارد DIN ISO 2338 رسم کنید.
۳. پین مخروطی ساده را توضیح دهید و کاربرد آن را بنویسید.
۴. پین مخروطی مهره را با رسم شکل دستی توضیح دهید.
۵. انواع پین‌های شیاردار را توضیح دهید و با رسم شکل دستی کاربرد آن‌ها را بنویسید.
۶. پین چاک‌دار را توضیح دهید و کاربرد آن‌را در اتصال پیچ و مهره‌ای با رسم شکل بنویسید.
۷. انگشتی را توضیح دهید و دسته‌بندی آن‌ها را نام ببرید.
۸. یک انگشتی به قطر $d_1 = 16$ میلی‌متر به طول $L_1 = 60$ میلی‌متر به فرم A با استفاده از جدول طبق استاندارد DIN ISO 22341 رسم کنید.
۹. انگشتی نوع B طبق استاندارد DIN ISO 22340 را با استفاده از جدول رسم کنید. $D_1 = 14$ و $L_2 = 55$ میلی‌متر باشد.
۱۰. کاربرد حلقه‌های فنری را با رسم شکل دستی برای میله و سوراخ توضیح دهید.
۱۱. پولک فنری را با رسم شکل دستی توضیح دهید.
۱۲. خار فنری داخلی و خار فنری خارجی را با رسم شکل توضیح دهید.
۱۳. یک خار تحت سر نیم‌گرد با مشخصات $b = 8$ و $h = 40$ میلی‌متر را رسم و اندازه‌گذاری کنید.
۱۴. خار ناخنی چیست و در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ یک نمونه از آن را با مشخصات ارائه شده، رسم کنید.
۱۵. انواع گوه را نام ببرید.
۱۶. در چه موقع از گوه‌های دماغه‌دار استفاده می‌شود.

منابع

الف) فارسی

- ۱- کتاب نقشه‌کشی ۲ (جلد دوم) فنی و حرفه‌ای، ۴۸۸/۹، تألیف آقای مهندس محمد خواجه‌حسینی
- ۲- مرجع کامل نقشه‌کشی صنعتی، مترجم عبدالله ولی‌نژاد
- ۳- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- استانداردهای نقشه‌کشی ISO
- ۴- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- استانداردهای نقشه‌کشی DIN
- ۵- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- کاتالوگ SKF

ب) انگلیسی

1- Technisches Zerchnen-Corneson سال 2009- انتشارات

