

## پودمان سوم

### تحلیل ماشین‌های الکتریکی سه فاز (موتورهای القایی)



## واحد یادگیری ۱

### آیا می‌دانید

- ۱- ساختمان موتورهای آسنکرون رتور قفسی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- ۲- میدان دوار در موتورهای الکتریکی سه فاز چگونه تشکیل می‌شود؟
- ۳- تغییرات بار مکانیکی چه تأثیری بر لغزش موتور الکتریکی دارد؟
- ۴- مشخصه‌های موتورهای الکتریکی کدام‌اند؟
- ۵- روش‌های راهاندازی موتورهای الکتریکی سه فاز کدام است؟

پس از پایان این پومن اهنرجویان قادر خواهند بود مراحل تشکیل میدان دوار در موتور الکتریکی سه فاز را شرح داده و تغییرات رفتار ماشین الکتریکی دوار را با تغییرات لغزش تشریح کنند. همچنین راهاندازی‌های متفاوت موتورهای الکتریکی و دیاگرام توان و تلفات موتور الکتریکی را توضیح دهند.



### ۱-۳-مقدمه

ماشین‌های الکتریکی می‌توانند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی یا انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل نمایند.


در واقع ماشین الکتریکی یک رابط بین سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی می‌باشد. این ارتباط در ماشین‌های الکتریکی بر مبنای میدان الکترومغناطیسی صورت می‌گیرد.

سیستم الکتریکی شامل کمیت‌هایی مانند ولتاژ، جریان، ضریب قدرت و توان‌های الکتریکی می‌باشد. اما سیستم مکانیکی شامل کمیت‌هایی از قبیل سرعت، گشتاور و توان مکانیکی است.

ماشین‌های الکتریکی به دو صورت موتورها و ژنراتورهای الکتریکی استفاده می‌شوند.


ماشین‌های الکتریکی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند **موتورهای الکتریکی** گویند.

شکل (۱)

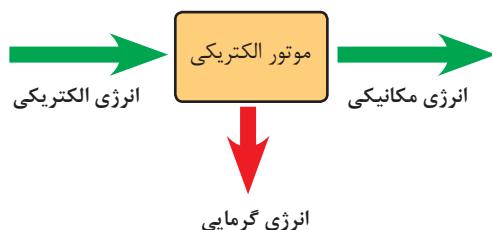

شکل ۱-بلوک دیاگرام تبدیل انرژی در موتورهای الکتریکی

ماشین‌هایی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند **ژنراتورهای الکتریکی** گویند. شکل (۲)

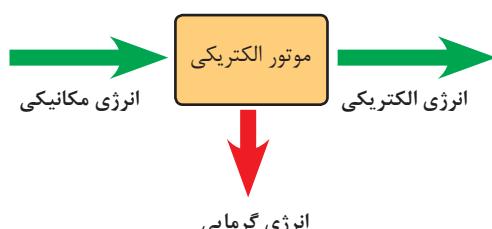

شکل ۲-بلوک دیاگرام تبدیل انرژی در ژنراتورهای الکتریکی

تقسیم‌بندی کلی از ماشین‌های الکتریکی در شکل (۳) نشان داده شده است.



شکل ۳- تقسیم‌بندی کلی از ماشین‌های الکتریکی

موتورهای الکتریکی آسنکرون از پرکاربردترین موتورهای AC هستند. این موتورها در به حرکت در آوردن چرخهای صنعت نقش بسزایی دارند. توان موتورهای الکتریکی آسنکرون از چند وات تا چند ده مگا وات ساخته و بهره‌برداری می‌شوند.

فعالیت



دسته‌بندی توان موتورهای الکتریکی بر حسب اسب بخار و کیلووات را در جدولی بنویسید؟

## ۲-۳- ساختمان موتورهای آسنکرون

ساختمان موتورهای آسنکرون از دو بخش اصلی استاتور و رتور تشکیل شده است. استاتور بخش ثابت و رتور بخش متحرک موتور می‌باشد. در شکل (۴) ساختمان موتور الکتریکی آسنکرون نشان داده شده است.



شکل ۴- اجزای کلی ساختمان موتورهای آسنکرون

### الف) استاتور

استاتور یا قسمت ساکن موتورهای الکتریکی آسنکرون شامل بدنه، هسته مغناطیسی، سیم‌پیچ‌ها و یاتاقان‌ها می‌باشد.

هسته استاتور، مجموعه‌ای از ورق‌های فولادی است که در سطح داخلی آن برش‌هایی مطابق شکل (۵-الف) ایجاد شده است. پس از قرار گرفتن این ورق‌ها در کنار هم، حجم استوانه‌ای با شیارهایی در سطح داخلی آن ایجاد خواهد شد. شکل (۵-ب) سیم‌پیچ‌های سه فاز موتور الکتریکی آسنکرون مطابق شکل (۵-ج) در داخل شیارها قرار می‌گیرند.



شکل ۵- اجزای استاتور موتورهای آسنکرون

در موتورهای آسنکرون نیز مشابه ترانسفورماتورها برای کاهش تلفات هیسترزیس، جنس هسته از فولاد

مغناطیسی با پسماند کم انتخاب می‌شود تا تلفات هیسترزیس کم شود. همچنین برای کاهش تلفات فوکو، هسته استاتور از ورق‌های فولادی با روکش عایق ساخته می‌شود. بدنه موتورهای الکتریکی از جنس چدنی یا آلمینیوم ساخته می‌شوند. سطح خارجی بدنه موتورها به صورت پره ساخته می‌شود تا سطح تماس بیشتری با هوای محیط داشته باشد و عمل تهویه و خنک‌سازی سیم‌پیچی بهتر انجام شود. وظیفه بدنه موتور محافظت از هسته و سیم‌پیچ‌ها در برابر ورود اجسام خارجی است. برای اتصال سیم‌پیچ‌های استاتور به شبکه الکتریکی بر روی بدنه موتور جعبه ترمینال تعییه شده است. به این جعبه ترمینال «تخته کلم» نیز می‌گویند. در پوش‌ها و یاتاقان‌های موتور به گونه‌ای طراحی می‌شوند که قسمت متحرک موتور (رتور) به راحتی در داخل استاتور بچرخد و تکیه‌گاه مکانیکی مناسبی برای رتور فراهم شود. در پوش‌ها، یاتاقان‌ها و پروانه خنک‌کننده جزو تجهیزات مکانیکی ماشین محسوب می‌شوند. (شکل ۶)




شکل ۶- اجزای مختلف استاتور ماشین الکتریکی

در موتورهای سنگین که جایه‌جایی آن برای افراد میسر نیست، یک قلاب در بالای بدنه ماشین پیش‌بینی می‌شود که بتوان با جرثقیل آن را جا به جا نمود. (شکل ۷) اجزای مختلف استاتور را نمایش می‌دهد.




شکل ۷- موتور القایی آسنکرون با توان بالا دارای حلقه جایه‌جایی

استاتور موتورهای آسنکرون سه فاز از سه گروه کلاف سیم‌پیچی تشکیل شده است. با توجه به فضای  $360^\circ$  دایره‌ای شکل استاتور، سیم‌پیچ‌ها به گونه‌ای جاسازی می‌شوند که سیم‌پیچی هر فاز با سیم‌پیچی فاز دیگر  $120^\circ$  درجه اختلاف فاز مکانی داشته باشند. در مباحث تئوری برای تحلیل آسان‌تر معمولاً استاتوری با ۶ شیار جهت جازدن این سه گروه کلاف سیم‌پیچی در نظر گرفته می‌شود (شکل ۸). اما در واقعیت تعداد شیارهای استاتور موتورهای آسنکرون می‌تواند بیشتر از این تعداد باشد.

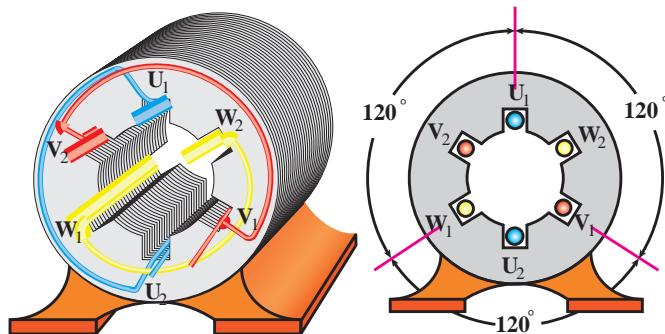

شکل ۸- سه گروه سیم پیچ

سر سه گروه کلاف سیم پیچ موتور با حروف ( $U_1, V_1, W_1$ ) و ته گروه کلاف را با حروف ( $U_2, V_2, W_2$ ) نشان داده می‌شوند. شکل (۹)

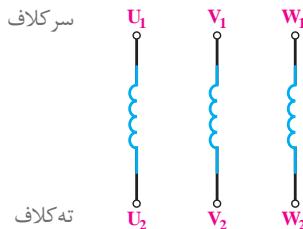

شکل ۹- نام‌گذاری سیم‌پیچی موتورهای الکتریکی سه فاز

### ب) رتور

به قسمت گردان موتورهای الکتریکی «رتور» گویند. روتور موتورهای آسنکرون بر دو نوع است:



۱- رتور قفسی

۲- رتور سیم‌پیچی شده

هر دو نوع رotor دارای هسته مغناطیسی استوانه شکلی هستند که محور فولادی از مرکز هسته مغناطیسی عبور کرده است.


**۱- رتور قفسی:** رتور قفسی از تعدادی مفتول، دو حلقه‌هادی و هسته آهنی تشکیل شده است. ابتدا و انتهای مفتول‌ها توسط دو حلقه‌هادی به یکدیگر متصل شده‌اند. چون شکل ایجاد شده شبیه قفس است به همین دلیل به این رتورها «رتور قفسی» می‌گویند.

برای ایجاد این مفتول‌ها در رotor چنین عمل می‌شود که پس از چیدمان ورقه‌های هسته، آلومینیوم مذاب را در داخل شیارهای هسته رotor تزریق می‌کنند. آلومینیوم مذاب پس از سرد شدن در داخل شیارهای هسته مانند شمش یا مفتول درمی‌آید (شکل ۱۰).

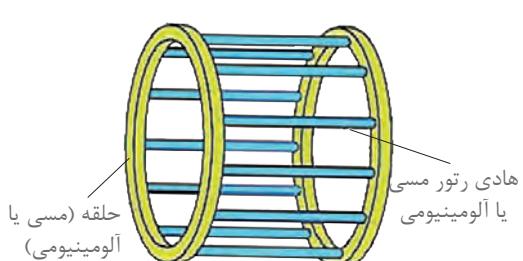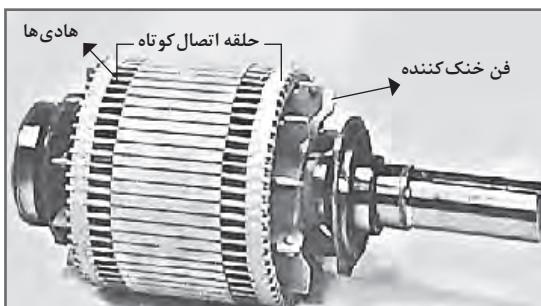


شکل ۱۰- ساختمان رotor قفسی

در برخی رتورهای قفسی از مفتول‌های مسی استفاده می‌شود. در اغلب موتورهای آسنکرون شیارهای رتور با محور رتور موازی نیستند یعنی شیارها نسبت به محور رتور مورب قرار می‌گیرند. علت این کار این است تا به هنگام راهاندازی، موتور سر و صدای کمتری داشته باشد. عموماً انحراف شیارهای رتور به اندازه‌پنهانی یک شیار استاتور در نظر گرفته می‌شود (شکل ۱۱)

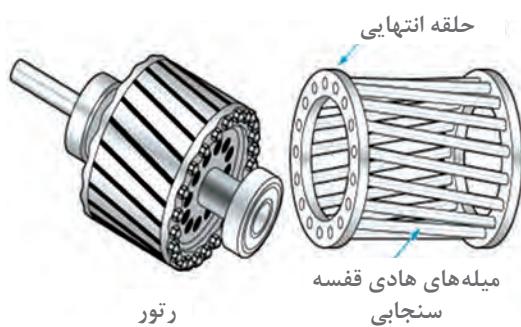

شکل ۱۱

**۲- رتور سیم‌پیچی شده:** رتور سیم‌پیچی از سه گروه کلاف تشکیل شده است. این سه گروه کلاف با یکدیگر  $120^\circ$  درجه اختلاف فاز مکانی دارند. سه گروه سیم‌پیچی رتور به صورت ستاره به یکدیگر اتصال دارند. سر کلاف‌ها به سه حلقه که بر روی محور رتور سوار شده‌اند متصل هستند. به این سه حلقه «رینگ» نیز گفته می‌شود. شکل (۱۲- الف) تصویر یک نمونه رتور سیم‌پیچی را نشان می‌دهد.  
برای برقراری ارتباط الکتریکی با سیم‌پیچی رتور از جاروبک‌هایی استفاده می‌شود که بر روی رینگ‌ها می‌لغزند.  
در موتورهای رتور سیم‌پیچی با قرار دادن مقاومت در مسیر سیم‌پیچی رتور می‌توان جریان جاری در سیم‌پیچی رتور را کنترل کرد. (شکل ۱۲- ب)

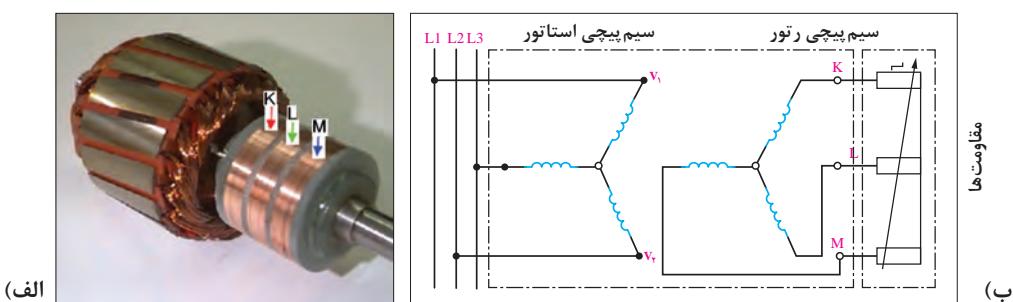


شکل ۱۲- رتور سیم‌پیچی



- ۱- ماشین‌هایی که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند چه نام دارد؟  
 الف) ژنراتور      ب) موتور      ج) ترانسفورماتور      د) رتورسیم‌پیچی
- ۲- بدنه استاتور موتورهای سه فاز آسنکرون از کدام جنس ساخته می‌شود؟  
 الف) مس      ب) سرب      ج) آلومینیوم      د) چدن
- ۳- علت انحراف شیارهای رتور در موتورهای القایی چیست؟  
 الف) کاهش سرو صدا در زمان گردش رotor      ب) افزایش راندمان رotor  
 ج) کاهش اصطکاک قطعات مکانیکی      د) افزایش دامنه تغییرات سرعت رotor
- ۴- با رسم شکل ساختمان داخلی رتورهای قفسی را شرح دهید.
- ۵- با رسم کلافهای رotor و نام‌گذاری سر و ته آنها اتصال‌های ستاره و مثلث را رسم کنید.
- ۶- مدار الکتریکی رotor سیم‌پیچی را رسم کنید.
- ۷- حلقه‌های طرفین رotor قفسی باعث اتصال کوتاه شدن مفتول‌ها می‌شود.  
 صحیح     غلط
- ۸- به منظور کاهش تلفات هیسترزیس، هسته‌های استاتور را ورق ورق می‌سازند.  
 صحیح     غلط
- ۹- وظیفه درپوش رotor حفاظت سیم‌پیچی استاتور در برابر ورود اجسام خارجی است.  
 صحیح     غلط
- ۱۰- سیم‌پیچی‌های رotor با یکدیگر  $120^\circ$  درجه اختلاف فاز مکانی دارد.  
 صحیح     غلط


### ۳-۳- پدیده میدان دور مغناطیسی در موتورهای الکتریکی

اگر یک سیم پیچ به جریان DC متصل شود میدان مغناطیسی درون آن ایجاد می‌شود که مقدار و جهت آن تغییر نمی‌کند. این میدان مغناطیسی را «میدان ثابت» گویند. جهت این میدان را با قانون دست راست می‌توان تعیین کرد. در شکل ۱۳ این مطلب قابل مشاهده است.

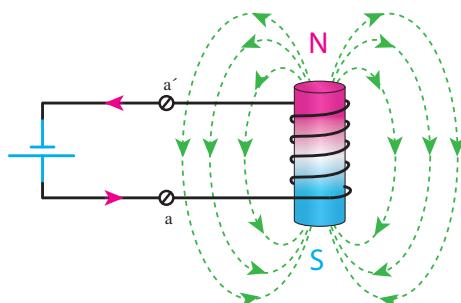


شکل ۱۳- میدان مغناطیسی ثابت

اگر همین سیم پیچ را مانند شکل ۱۴ در داخل استاتور یک موتور آسنکرون قرار گیرد و به آن منبع AC تکفار وصل شود.

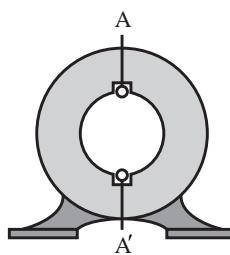


شکل ۱۴- قرارگرفتن سیم‌پیچی در داخل استاتور

با عبور جریان متناوب تک فاز، میدانی ایجاد می‌شود که مقدار آن متناسب با جریان تغییر می‌کند و جهت آن در هر نیم سیکل عوض می‌شود. این میدان را «میدان نوسانی» گویند. (شکل ۱۵)

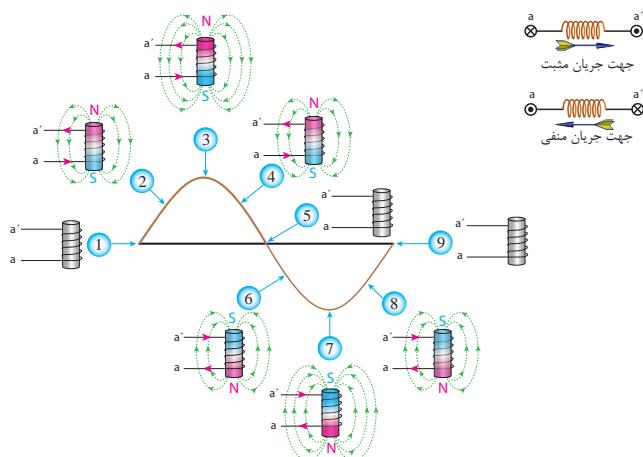

شکل ۱۵- چگونگی تولید میدان نوسانی

اکنون استاتوری با شش شیار را مطابق (شکل ۱۶) در نظر بگیرید به طوری که سه گروه کلاف با اختلاف فاز مکانی  $120^\circ$  درون شیارها قرار داده شده است.

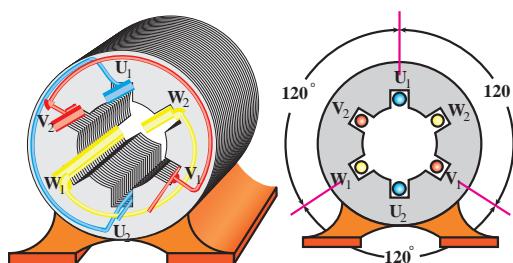


شکل ۱۶- نحوه قرار گرفتن سیم‌پیچی‌های موتور سه فاز

با اتصال جریان‌های سه فاز متناوب به سیم‌پیچی‌های استاتور، سیم‌پیچی‌های هر کلاف میدان مغناطیسی تولید می‌کنند.

اندازه برآیند میدان مغناطیسی سه سیم‌پیچی در فضای درون استاتور در هر لحظه مقداری ثابت است.


با توجه به مقدار جریان سینوسی متناوب سه فاز و ترسیم برایند میدان مغناطیسی سیم پیچ‌ها در لحظات مختلف موقعیت میدان مغناطیسی درون استاتور مشخص خواهد شد (شکل ۱۷).

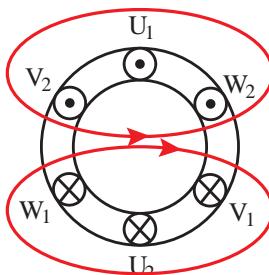

شکل ۱۷- چگونگی میدان مغناطیسی اطراف سیم‌پیچی‌های سه فاز


میدان مغناطیسی که با دامنه ثابت درون استاتور با سرعت ثابت می‌گردد را «میدان دوار» گویند. برای به دست آوردن وضعیت میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان الکتریکی سه فازه از سیم‌پیچ‌های استاتور چنین باید عمل کرد.

- ۱- سیم‌پیچی‌های استاتور به صورت ستاره اتصال داده شوند.
- ۲- ولتاژ‌های سه فاز  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  به سر کلاف‌های  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $W_1$ ,  $W_2$  اعمال شود. (شکل ۱۸)
- ۳- شکل موج‌های سه فاز بر اساس زوایا و با رعایت دقیق اختلاف ۱۲۰ درجه‌ای بین فازها رسم شوند.

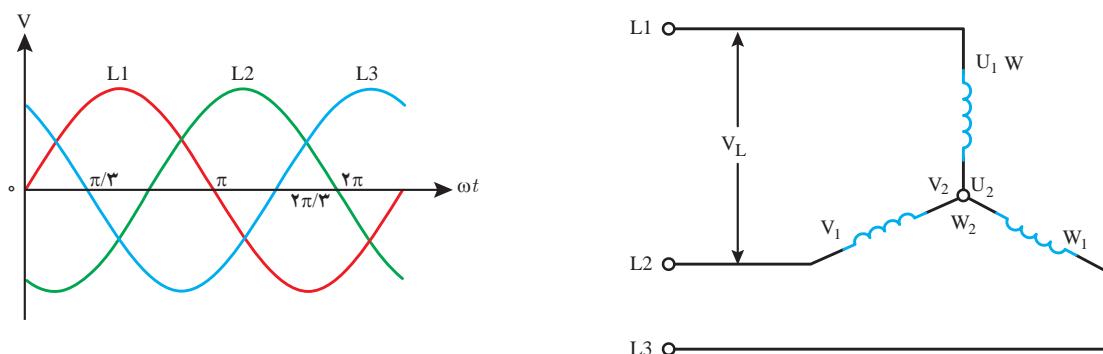

شکل ۱۸- نحوه اتصال سیم‌پیچی‌های استاتور موتور به شبکه سه فاز

۴- در چند موقعیت از جریان متناوب سه‌فاز، جهت جریان سیم‌پیچ‌ها بررسی شوند تا مکان قطب‌ها در سطح استاتور مشخص شوند.

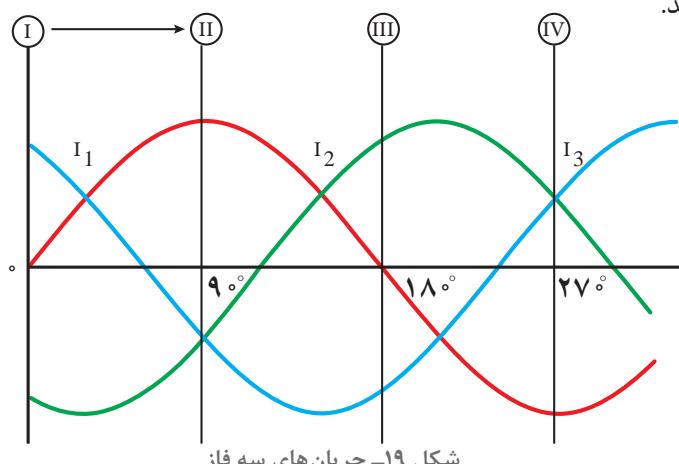

شکل ۱۹- جریان‌های سه فاز

برای بررسی و ترسیم وضعیت میدان مغناطیسی دوار ایجاد شده در استاتور از قواعد زیر باید استفاده کرد:

الف) برای تعیین جهت میدان مغناطیسی در سر و ته سیم‌پیچی‌ها از قاعده دست راست استفاده شود.

ب) لحظاتی که جریان جاری در سیم‌پیچی هر فاز استاتور در نیم سیکل مثبت باشد باید جریان از سر سیم پیچ وارد و از ته سیم‌پیچ خارج شود و طبق قاعده دست راست باید جهت جریان آن را با علامت  $\otimes$  نشان داد شکل (۲۰-الف).

ج) لحظاتی که جریان جاری در سیم‌پیچی هر فاز استاتور در نیم سیکل منفی باشد باید جریان از سر سیم‌پیچ خارج و از ته سیم‌پیچ وارد شود و طبق قاعده دست راست باید جهت آن را با علامت (◎) نشان داد. شکل (۲۰-ب)




ب) جهت ورود جریان از سر سیم‌پیچ

الف) جهت ورود جریان از ته سیم‌پیچ


شکل ۲۰-جهت جریان جاری در سیم‌پیچ‌ها

**موقعیت ۱ ( $\omega t = 0^\circ$ ):** در این موقعیت مقدار جریان فاز  $U_1$  برابر صفر و در نتیجه از سیم‌پیچ  $U_1$  جریانی عبور نمی‌کند. فاز  $L_3$  در نیم سیکل مثبت بوده و جریان از سر سیم‌پیچ سوم یعنی  $W_1$  وارد و از انتهای سیم‌پیچ  $W_2$  خارج می‌شود. پس ورودی  $W_1$  علامت  $\otimes$  و خروجی  $W_2$  علامت (◎) خواهد داشت. در همین موقعیت فاز  $L_2$  در نیم سیکل منفی است، در نتیجه جریان الکتریکی از سر سیم‌پیچ دوم (B) خارج شده و از انتهای سیم‌پیچ  $V_2$  وارد می‌شود، پس ورودی  $V_1$  علامت (◎) و خروجی  $V_2$  علامت  $\otimes$  خواهد داشت. در انتهای باید با توجه به قاعده دست راست جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌هایی که دارای یک جهت جریان هستند را مشخص کرده و مطابق شکل (۲۱) میدان مغناطیسی پدید آمده در فضای داخلی استاتور را تعیین کرد جهت‌گیری عقریه مغناطیسی درون استاتور بیانگر این موضوع است.


برای تحلیل خلاصه‌تری از وضعیت جریان‌های جاری در سیم‌پیچ‌ها و جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده از روش اختصار شده شکل (۲۱-ب) می‌توان استفاده کرد.

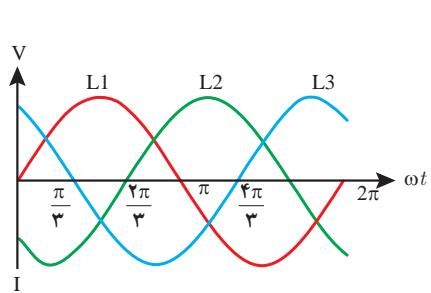

الف)

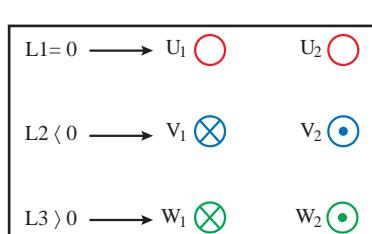


ب)

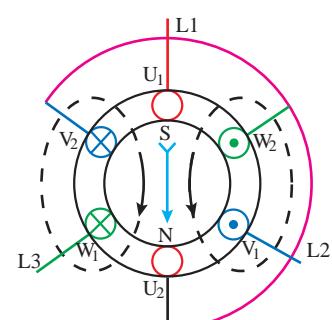

ج)

شکل ۲۱-وضعیت میدان مغناطیسی و تشکیل قطب در موقعیت ۱ ( $\omega t = 0^\circ$ )

**موقعیت ۲ ( $\omega t = 90^\circ$ ):** همان‌گونه که در شکل (۲۲-الف) مشاهده می‌شود فاز  $L_1$  در مقدار حداکثری نیم سیکل مثبت و فاز  $L_2$  و  $L_3$  در نیم سیکل منفی هستند. پس جریان از سر سیم پیچ اول یعنی وارد  $U_1$  و از سر کلاف‌های  $W_1$  و  $V_1$  خارج می‌شوند. در (شکل ۲۲-ب) وضعیت سیم پیچ‌ها به صورت خلاصه نشان داده شده است. همان‌گونه که در (شکل ۲۲-ج) عقربه مغناطیسی نشان می‌دهد با توجه به قطب‌سازی صورت گرفته میدان مغناطیسی به اندازه  $90^\circ$  درجه چرخیده است.

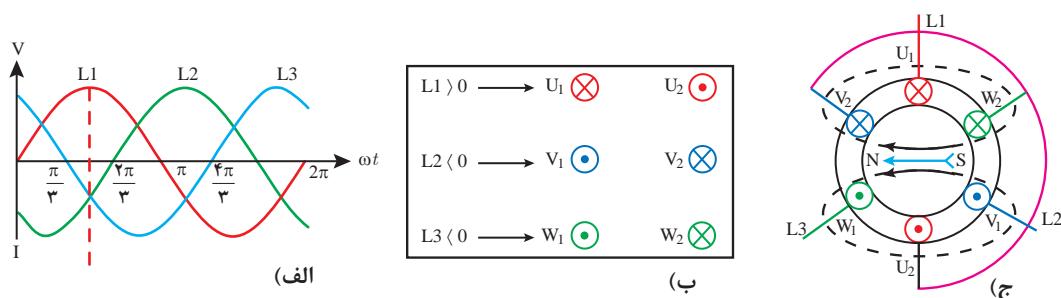


شکل ۲۲-وضعیت میدان مغناطیسی و تشکیل قطب در موقعیت ۲ ( $\omega t = 90^\circ$ )

**موقعیت ۳ ( $\omega t = 210^\circ$ ):** در این موقعیت فاز  $L_2$  در مقدار حداکثری مثبت خود بوده و فازهای  $L_1$  و  $L_3$  در موقعیت نیم سیکل منفی هستند. پس مشابه موقعیت ۲، دو فاز در وضعیت نیم سیکل منفی قرار دارند. در (شکل ۲۳-ب) وضعیت ورود و خروج جریان در سیم پیچ‌ها به طور خلاصه نشان داده شده است. با کمی دقت و مقایسه دو شکل (۲۲-ج) و (۲۳-ج) می‌توان مشاهده کرد که میدان مغناطیسی به وجود آمده در این وضعیت به اندازه  $120^\circ$  درجه تغییر مکان داشته است.

سؤال




چرا در موقعیت ۳ میدان به اندازه  $120^\circ$  درجه نسبت به موقعیت ۲ تغییر مکان داشته است؟

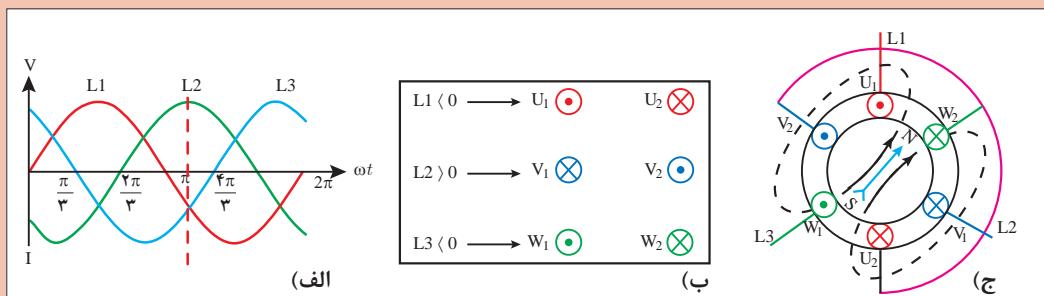


شکل ۲۳-وضعیت میدان مغناطیسی و تشکیل قطب در موقعیت ۳ ( $\omega t = 210^\circ$ )

**موقعیت ۴ ( $\omega t = 270^\circ$ ):** در این موقعیت فاز L<sub>2</sub> جای خود را به فاز L<sub>3</sub> داده است. به طوری که در شکل ۲۴) مشخص است فاز L<sub>3</sub> در مقدار حداکثری نیم سیکل مثبت خود اما دو فاز دیگر یعنی فازهای L<sub>1</sub> و L<sub>2</sub> در نیم سیکل منفی هستند. در (شکل ۲۴-ب) وضعیت ورود و خروج جریان در سیم پیچها و در شکل ۲۴-ج) وضعیت میدان مغناطیسی دوران نشان داده شده است.

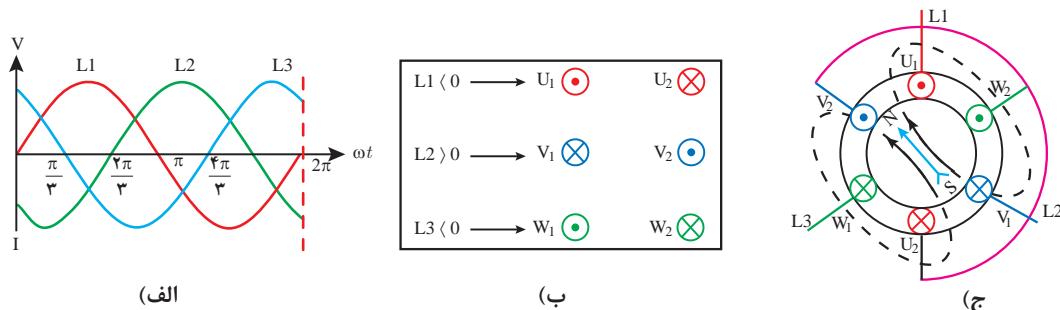

شکل ۲۴-وضعیت میدان مغناطیسی و تشکیل قطب در موقعیت ۴ ( $\omega t = 270^\circ$ )


**موقعیت ۵ ( $\omega t = 360^\circ$ ):** این موقعیت مشابه موقعیت ۱ است چرا که در انتهای سیکل موقعیت فازها به همان موقعیت اول برگشته است. (شکل ۲۵-الف) لذا قطب‌های حاصل از میدان مغناطیسی در همان موقعیت ۱ قرار گرفته است. همان‌طوری که در شکل ۲۵-ب) مشاهده می‌کنید فاز L<sub>1</sub> برابر صفر، فاز L<sub>2</sub> در نیم سیکل منفی و فاز L<sub>3</sub> در نیم سیکل مثبت قرار دارند. بنابراین در طی یک سیکل جریان متناوب، قطب سازی‌های مختلف صورت گرفته و میدان مغناطیسی در فضای داخلی استاتور به گردش در آمده و با طی کردن یک دور کامل در نهایت به همان وضعیت اول بازگشته است. شکل ۲۵-ج)

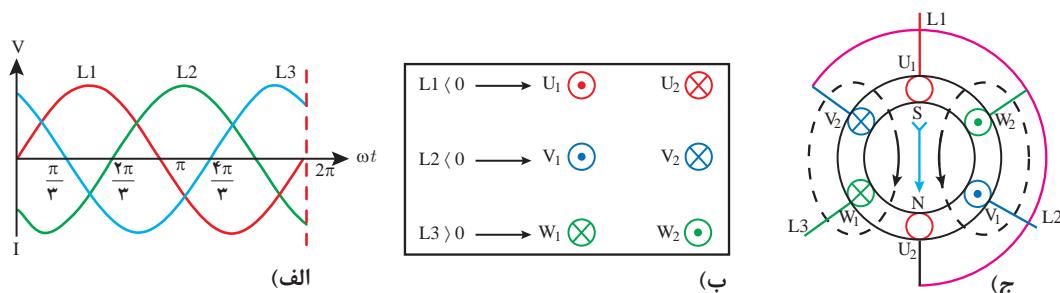

شکل ۲۵-وضعیت میدان مغناطیسی و تشکیل قطب در موقعیت ۵ ( $\omega t = 360^\circ$ )

#### ۴-۳-تغییر جهت چرخشی میدان دوران

در صورتی که جای دو فاز از سه فاز متصل شده به موتور الکتریکی به اختیار عوض شود، جهت چرخش میدان مغناطیسی دوران استاتور عوض می‌شود. برای تغییر جهت گردش موتورها از کلید چیگرد - راستگرد یامدارهای کنتاکتوری استفاده می‌شود. برای نشان دادن تغییر جهت چرخش میدان مغناطیسی دوران می‌توان از روش ترسیمی استفاده کرد. در اینجا برای مقایسه وضعیت میدان‌های مغناطیسی در دو حالت راستگرد و چیگرد، وضعیت میدان دوران در سه موقعیت  $\omega t = 90^\circ$ ،  $\omega t = 210^\circ$  و  $\omega t = 270^\circ$  نشان داده شده است. شکل ۲۵-الف) وضعیت میدان دوران در شرایط راستگرد و شکل ۲۵-ب) وضعیت میدان در شرایط چیگرد را نشان می‌دهد.

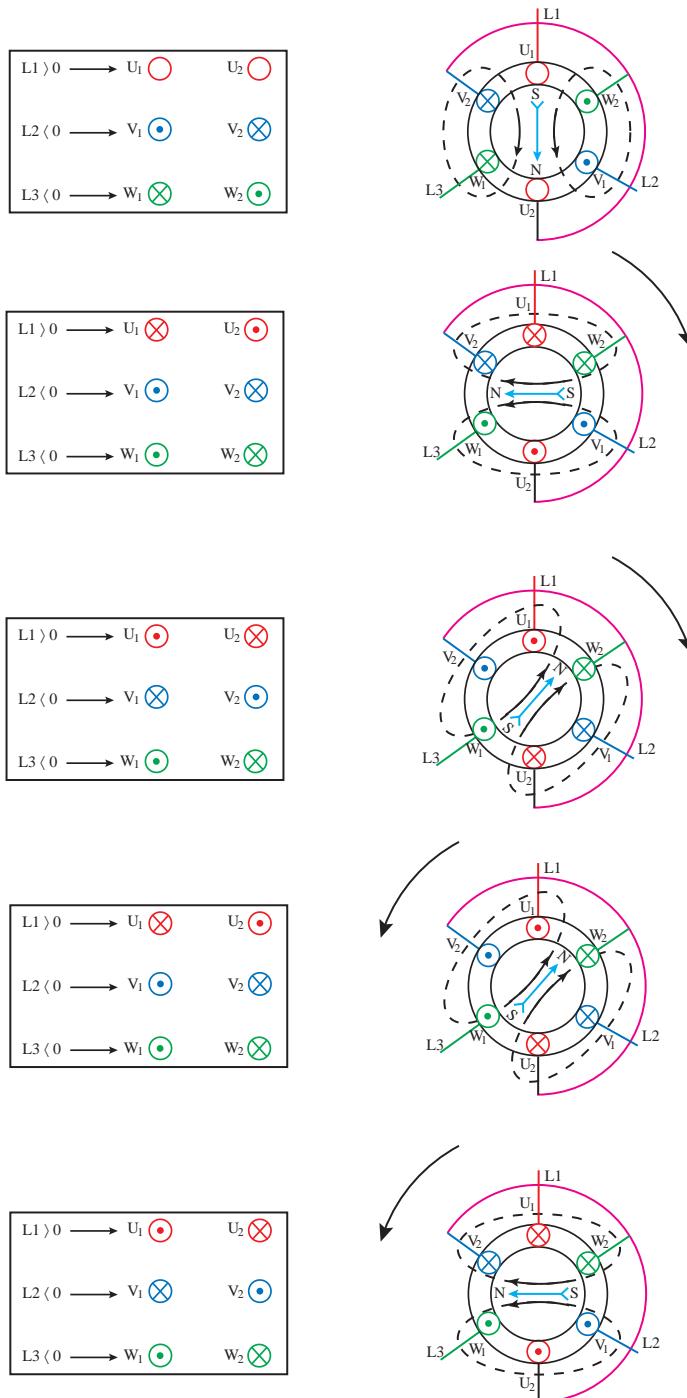

شکل ۲۶- وضعیت میدان مغناطیسی در شرایط جابه جایی دو فاز

همان‌گونه که در تصاویر شکل (۲۶) مشاهده می‌کنید با جابه جایی دو فاز، قطب‌سازی داخل استاتور و جهت گردش میدان مغناطیسی تغییر کرده است.



وضعیت جریان‌های سه فاز متصل به سیم پیچ‌های استاتور یک موتور سه فاز و نحوه ایجاد میدان مغناطیسی ایجاد شده در دو حالت راست‌گرد و چپ‌گرد را در موقعیت‌های ( $\omega t = 60^\circ$ ,  $\omega t = 150^\circ$  و  $\omega t = 240^\circ$ ) را ترسیم کنید.


### ۵-۳-عوامل مؤثر در سرعت میدان دور

برای ترسیم میدان دور از شکل موج جریان‌های سه فاز در فواصل منظم و در یک دوره تناوب استفاده می‌شود. حالا تصور کنید هر چه دوره تناوب موج جریان سریع‌تر باشد، و در زمان تناوب کوتاه‌تری تکرار شود سرعت گردش میدان دور بیشتر خواهد شد. با افزایش زمان دوره تناوب موج جریان، سرعت گردش میدان دور کندتر می‌شود.

سرعت میدان دور با زمان تناوب رابطه عکس دارد. بین زمان تناوب و فرکانس رابطه ( $\frac{1}{T} = f$ ) برقرار است. با تغییر فرکانس، زمان تناوب موج جریان و سرعت گردش میدان دور تغییر می‌کند.

$$n_s \propto f$$

سرعت میدان دور موتور آسنکرون را «سرعت سنکرون» می‌نامند و با  $n_s$  نمایش می‌دهند. با افزایش تعداد کلاف‌های سیم‌پیچی استاتور موتورهای سه فاز، فاصله بین قطب‌ها کم می‌شود و در نتیجه سرعت میدان دور کاهش می‌یابد. (شکل ۲۷-ب) در میدان دور چهار قطبی فاصله بین قطب‌های میدان دور دو قطبی است.

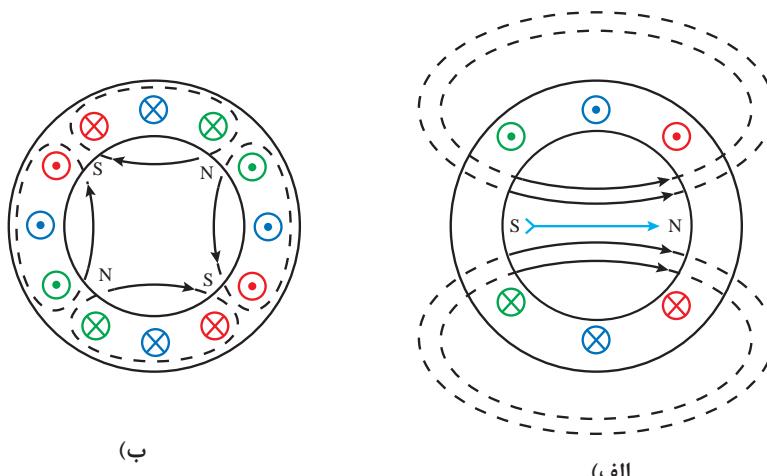

شکل ۲۷-افزایش تعداد قطب

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عامل دیگر تعیین کننده سرعت میدان دور، تعداد قطب‌های سیم‌بندی موتور آسنکرون می‌باشد.

جريان عبوری از سیم پیچ‌ها در یک دوره تناوب موج جریان فقط یکبار تغییر جهت می‌دهد، لذا قطب N و S میدان دور در یک دوره تناوب جابه‌جا می‌شود. بنابراین در یک ماشین دو قطبی، قطب‌ها  $360^\circ$  درجه محیط استاتور را اشغال می‌کند. در یک دوره تناوب، میدان دور کل محیط استاتور را طی می‌کند در حالی که در یک ماشین چهار قطبی که هر دو قطب آن  $180^\circ$  درجه محیط استاتور را اشغال می‌کند در یک دوره تناوب، میدان دور تنها  $180^\circ$  درجه محیط استاتور را طی می‌کند. پس ۲ دوره تناوب طول می‌کشد تا میدان دور تمام محیط استاتور را طی نماید. به همین ترتیب افزایش تعداد قطب سبب می‌شود تا زمان بیشتری صرف شود تا میدان دور بتواند تمام محیط استاتور را پیماید. بنابراین افزایش تعداد قطب‌های استاتور باعث کند شدن سرعت میدان دور می‌شود. هر دو قطب N و S تشکیل یک میدان مغناطیسی را می‌دهند و به آنها زوج قطب (P) می‌گویند (جدول ۱)

جدول ۱- محیط اشغال شده توسط قطب

تعداد قطب P	$\frac{P}{2}$	تعداد زوج قطب	محیط اشغال شده توسط زوج قطب	چرخش میدان در محیط استاتور برای یک دوره تناوب
۲	۱	۱	$\frac{360}{1} = 360^\circ$	طی محیط کامل
۴	۲	۲	$\frac{360}{2} = 180^\circ$	طی نصف محیط
۶	۳	۳	$\frac{360}{3} = 120^\circ$	طی ثلث محیط
۸	۴	۴	$\frac{360}{4} = 90^\circ$	طی ربع محیط
...	...	...	...	...
P	$\frac{P}{2}$		$\frac{720}{P}$	عبور از مقابل P در محیط

سرعت میدان دوار از این رابطه به دست می‌آید.  
در این رابطه:

$$n_s = \frac{120f}{P}$$

$n_s$  – سرعت میدان دوار بر حسب RPM

f – فرکانس شبکه برق بر حسب Hz

P – تعداد قطب‌های میدان دوار می‌باشد.

سرعت میدان دوار با فرکانس جریان برق نسبت مستقیم و با تعداد قطب‌های میدان دوار رابطه عکس دارد.

مثال



سرعت میدان دوار یک ماشین ۲ قطبی در شبکه برق ایران با فرکانس ۵۰ Hz RPM است؟

$$n_s = \frac{120f}{P} \rightarrow n_s = \frac{120 \times 50}{2} = 3000 \text{ RPM}$$

تمرین



با توجه به رابطه سرعت سنکرون و براساس تعداد قطب یا سرعت داده شده جدول (۲) را تکمیل کنید.

جدول ۲- محاسبه سرعت میدان دوار در ماشین القایی


فرکانس برق شهر Hz	تعداد قطب‌ها	$\frac{P}{2}$	تعداد زوج قطب	سرعت میدان دوار (RPM)
۵۰	۲	۱	?	
	۴	۲	?	
	۶	۳	?	
	۸	?		۷۵۰
	۱۰	?		۶۰۰
	۱۲	?		۵۰۰

## ۶-۳- طرز کار موتورهای آسنکرون

با اتصال جریان متناوب سه فاز به سیم‌پیچی استاتور موتور آسنکرون میدان مغناطیسی دوار درون استاتور تولید می‌شود (شکل ۲۸).


با قرار گرفتن رتور قفسی درون استاتور، میدان دوار هادی‌های رتور را قطع می‌کند و طبق قانون القای فارادی

$$در آنها نیروی محرکه‌ای القا می‌کند. (E = N \frac{\Delta\phi}{\Delta t})$$

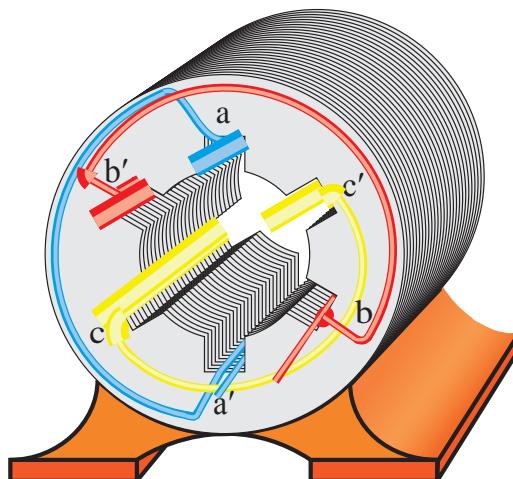

شکل ۲۸- موتور آسنکرون

به دلیل القای نیروی محرکه القایی، در هادی‌های رتور که توسط حلقه‌های انتهایی به یکدیگر وصل شده‌اند جریان جاری می‌شود که این جریان را «جریان القایی» گویند. طبق قانون لورنس به هر هادی حامل جریان رتور توسط میدان مغناطیسی دوار نیرو وارد می‌شود. این نیرو حول محور رتورگشتاور تولید می‌کند. این گشتاور باعث گردش رotor حول محورش خواهد شد. ( $T = F \cdot r$ )

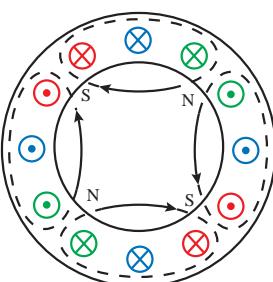

شکل ۲۹- تصویری رotor داخل استاتور با نشان دادن نیروی میدان و شعاع رتور

عامل گردش رotor در موتورهای الکتریکی آسنکرون، جریان القایی‌های رotor است. از این رو موتور الکتریکی آسنکرون را «موتورهای القایی» نیز گویند. در موتور الکتریکی آسنکرون هیچگاه سرعت چرخش Rotor به سرعت میدان نمی‌رسد زیرا در این شرایط نیروی محرکه‌ای در هادی‌ها القا نخواهد شد.



- ۱- اندازه نیروی محرکه القایی در سیم پیچی با  $500$  حلقه و تغییرات فوران  $200$  میلی و در محدوده زمان  $400$  میلی ثانیه چندولت است؟  
 (الف)  $200$  (ب)  $250$  (ج)  $400$  (د)  $550$
- ۲- در موقعیت  $270$  درجه میدان دوار به ترتیب فاز  $L_3$  و فاز  $L_1$  در چه شرایطی از سیکل جریان متناوب قرار دارد؟  
 (الف) منفی، مثبت (ب) مثبت، منفی (ج) مثبت، مثبت (د) منفی، منفی
- ۳- در نیم سیکل منفی جریان از ..... سیم پیچ وارد شده و جهت جریان در سر سیم پیچ به صورت ..... در نظر گرفته می شود.  
 (الف) انتهای، (●) (ب) انتهای، (⊗) (ج) سر، (●) (د) سر، (⊗)
- ۴- وضعیت میدان مغناطیسی در موقعیت های  $120^\circ$  و  $135^\circ$  و  $30^\circ$  را رسم کنید.
- ۵- چگونه می توان جهت گردش موتورهای الکتریکی را عوض کرد؟ با رسم شکل در یک موقعیت آن را توضیح دهید.
- ۶- چگونگی چرخش رتور موتورهای القایی را شرح دهید.
- ۷- جنس میله های رتور موتورهای القایی از چه ماده ای است و چرا مورب ساخته می شوند؟
- ۸- با سه برابر شدن فرکانس و نصف شدن تعداد قطب یک موتور سه فاز القایی سرعت آن  $\frac{1}{2}$  می شود.
- صحیح  غلط
- ۹- در ماشین های رتور قفسی هادی های رتور نسبت به هسته عایق هستند.
- صحیح  غلط
- ۱۰- برای تغییر جهت گردش موتور باید جای دو فاز فرد را با فاز های زوج عوض کرد.
- صحیح  غلط

## ۷-۳- لغزش در موتورهای القایی

با اتصال سیم پیچ های سه فاز استاتور موتور القایی به جریان متناوب سه فاز میدان دوار با سرعت سنکرون می گردد. اما رتور نمی تواند با سرعت میدان دوار بچرخد و همیشه با آن اختلاف سرعت دارد. اختلاف سرعت میدان دوار ( $n_s$ ) با سرعت رتور ( $n_r$ ) را «سرعت لغزش  $\Delta n$ » می گویند.

$$\Delta n = n_s - n_r$$

در یک ماشین القایی نسبت سرعت لغزش به سرعت میدان دوار را «لغزش» می گویند و آن را با  $S$  نمایش می دهند.

$$S = \frac{\Delta n}{n_s}$$

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$

مقدار لغزش را به صورت درصد نشان می‌دهند.

$$\%S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \times 100$$

در موتورهای القایی شرط ایجاد گشتاور جاری شدن جریان در هادی‌های رتور است و شرط جاری شدن جریان، وجود نیروی محرکه القایی در دو سرهادی‌های رتور می‌باشد. از طرفی شرط القایی نیروی محرکه نیز وجود اختلاف سرعت بین میدان دور و سرعت رتور است. لذا اختلاف سرعت در موتورهای القایی رتور قفسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور کلی در موتورهای القایی هرگاه سرعت چرخش میدان دور با سرعت چرخش رتور اختلاف داشته باشد آن گروه از موتورها را «آسنکرون» یا غیرهمزمان می‌گویند و به موتورهای القایی جریان متناوب که سرعت چرخش میدان دور با سرعت چرخش رتور در آنها یکی باشد آن گروه از موتورها را «سنکرون» یا همzمان گویند.

مثال



رотор یک موتور القایی چهار قطب در فرکانس ۵۰ HZ با سرعت ۱۴۵۰ RPM می‌چرخد مطلوب است:

سرعت لغزش و لغزش این موتور القایی را به دست آورید.

$$n_s = \frac{f \times 120}{P} = \frac{50 \times 120}{4} = 1500 \text{ RPM}$$

$$\Delta n = n_s - n_r = 1500 - 1450 = 50 \text{ RPM}$$

$$S = \frac{\Delta n}{n_s} = \frac{50}{1500} = 0 / 0.3$$

و یا

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1500 - 1450}{1500} = 0 / 0.3$$

با توجه به رابطه لغزش  $S$  برای محاسبه سرعت رotor رابطه زیر به دست می‌آید.

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \rightarrow s \times n_s = n_s - n_r \rightarrow n_r = n_s - S \times n_s \rightarrow n_r = n_s(1-S)$$

مثال



موتوری ۴ قطب با لغزش ۲۰ درصد مفروض است اگر فرکانس کار موتور ۵۰ هرتز باشد سرعت چرخش رتور چند دور بر دقیقه است؟

$$n_s = \frac{120f}{P} \rightarrow n_s = \frac{120 \times 50}{2} = 1500 \text{ RPM}$$

$$n_r = n_s(1-S) = 1500(1-0/2) = 1470 \text{ RPM}$$

مثال



بر روی پلاک موtor سه فازی سرعت چرخش و فرکانس به ترتیب ۸۵۰ RPM و ۵۰ Hz ذکر شده است سیم‌پیچی این موtor چند قطب است؟

$$n_r = 850 \text{ RPM} \rightarrow n_s = 1000 \text{ RPM}$$

$$n_s = \frac{120 \times f}{P} \rightarrow P = \frac{120 \times f}{n_s} \rightarrow P = \frac{120 \times 50}{1000} = 6$$

## ۴-۳- رفتار ماشین القایی

رفتار ماشین القایی در حالت‌های راهاندازی، بی‌باری، بارداری و ترمزی با توجه به سرعت رتور و مقدار لغزش تعیین می‌شود.

(الف) راهاندازی: در حالت راهاندازی موtor القایی، سرعت رتور صفر است ولی میدان دوار با سرعت سنکرون می‌چرخد. بنابراین خواهیم داشت:

در زمان راهاندازی لغزش موtor  $S=10\%$  یا  $S=100\%$  است.

$$n_r = 0 \Rightarrow S = \frac{n_s - 0}{n_s} = 100\% \text{ یا } 100\%$$

(ب) بی‌باری: اگر رتور با سرعت سنکرون یا همان سرعت میدان دوار گردش کند لغزش موtor صفر می‌شود. در حالت بی‌باری موتورهای القایی سرعت رتور تقریباً نزدیک به سرعت میدان دوار است به همین دلیل سرعت رتور را برابر درنظر می‌گیرند.

در شرایط بی‌باری لغزش موtor  $S=0\%$  یا  $S=0\%$  است.

$$n_r = n_s \Rightarrow S = \frac{n_s - n_s}{n_s} = 0\% \text{ یا } 0\%$$

ج) بارداری: رتور موتور القایی پس از راهاندازی دور می‌گیرد و سرعت آن پی در پی افزایش می‌یابد. با زیاد شدن سرعت رتور، اختلاف سرعت رتور و میدان دوار کمتر می‌شود. این افزایش سرعت تا جایی که نزدیک به سرعت سنکرون است ادامه دارد.

با وجود وزن خود رتور و نیروی اصطکاک یاتاقان‌ها و هوا، سرعت رتور هرگز به سرعت سنکرون نمی‌رسد بلکه در نزدیک آن پایدار می‌شود. برهمین اساس لغزش این حالت دارای مقداری بین صفر و یک است.

$$n_r < n_s \Rightarrow S = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{\Delta n}{n_s} \Rightarrow 0 < \Delta n < 1 \Rightarrow 0 < S < 1$$


لغزش ماشین القایی در حین کار کمتر از لغزش زمان راهاندازی و بیش از لغزش در حالت بی‌باری (سرعت سنکرون) است. به این حالت کاری ماشین «موتوری» نیز گفته می‌شود.

۵) ترمزی: در صورتی که بتوانیم با وارد کردن نیرویی، رotor در خلاف جهت چرخش میدان دوار حرکت کند در اینصورت توانسته‌ایم از ادامه حرکت رotor در شرایط قبلی جلوگیری کنیم. به این حالت کاری ماشین «ترمزی» گفته می‌شود و مقدار لغزش آن چنین به دست می‌آید.

$$n_r < 0 \Rightarrow S = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{n_s - (-n_r)}{n_s} \Rightarrow \Delta n > 1 \Rightarrow S > 1$$

### ۳-۹-مشخصه گشتاور - دور موتور القایی


مشخصه گشتاور - دور موتورهای القایی را در شکل ۳۰ نشان داده شده است.

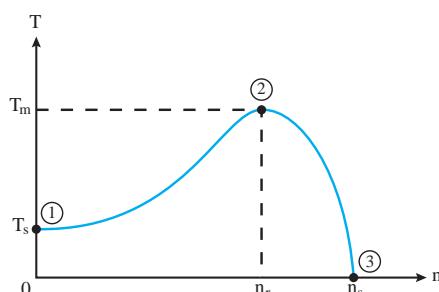

شکل ۳۰-مشخصه گشتاور - دور موتور القایی


در مشخصه گشتاور - دور نقاط مهمی وجود دارد که به ترتیب عبارت‌اند از:  
نقطه (۱) لحظه راهاندازی موتور است و سرعت رotor برابر صفر و گشتاور موتور دارای مقدار  $T_s$  است.  
مقدار گشتاور موتور در لحظه شروع به کار را «گشتاور راهاندازی» گویند و با  $T_s$  نشان می‌دهند. مقدار گشتاور راهاندازی را با  $T_s$  نشان می‌دهد که موتور چه مقدار گشتاور بار را می‌تواند به راه بیاندازد.  
با افزایش سرعت رotor، گشتاور موتور افزایش می‌یابد تا در نقطه ۲ به بیشترین مقدار خود می‌رسد. بیشترین مقدار گشتاور تولیدی موتور را که به ازای سرعت  $n_{rm}$  تولید می‌شود گشتاور «ماکزیمم» گویند و با  $T_m$  نشان می‌شود.

نشان می‌دهند. با افزایش سرعت رتور به بیش از  $n_{rm}$ ، گشتاور تولیدی موتور کاهش می‌یابد و با رسیدن سرعت رتور به سرعت سنکرون گشتاور تولیدی موتور صفر خواهد شد. چون لغزش در موتورهای القایی با سرعت ارتباط دارد و رفتار ماشین براساس تغییرات لغزش بیان می‌شود به همین دلیل مشخصه گشتاور - لغزش نیز ارائه شده است (شکل ۳۱) تصویر مشخصه گشتاور - لغزش موتورهای القایی را نشان می‌دهد.

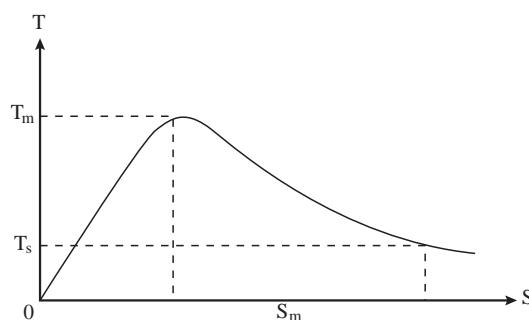


شکل ۳۱- مشخصه گشتاور - لغزش موتورهای القایی

هر بارمکانیکی که روی محور موتور قرار می‌گیرد مشخصه گشتاور - دور خاص خود را دارد که به آن «مشخصه بار» گویند. مشخصه گشتاور بار نشان دهنده چگونگی تغییرات بار نسبت به تغییرات سرعت موتور است. برخی بارها دارای مشخصه گشتاور بار ثابت هستند یعنی به‌ازای تغییرات سرعت موتور گشتاور آنها تغییر نمی‌کند. شکل‌های (۳۲-الف) و (۳۲-ب) دو نمونه مشخصه گشتاور بار ثابت را نشان می‌دهند.

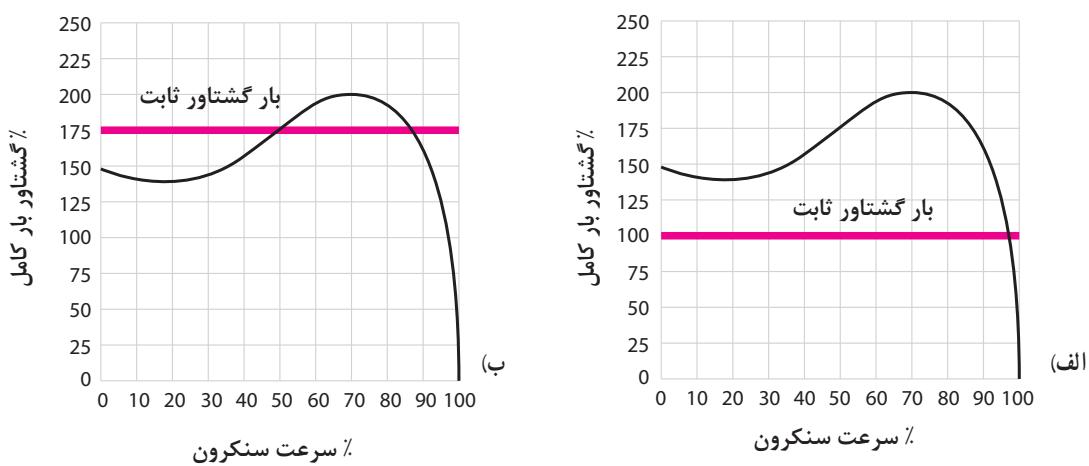

شکل ۳۲- دو نمونه مشخصه گشتاور - بار ثابت


اما بارهای دیگری وجود دارند که دارای مشخصه گشتاور بار ثابت نبوده و به ازای تغییرات سرعت موتور مقدار گشتاور آنها تغییر می‌کند. در شکل (۳۳-الف) و (۳۳-ب) چند نمونه مشخصه گشتاور بار را مشاهده می‌کنید.

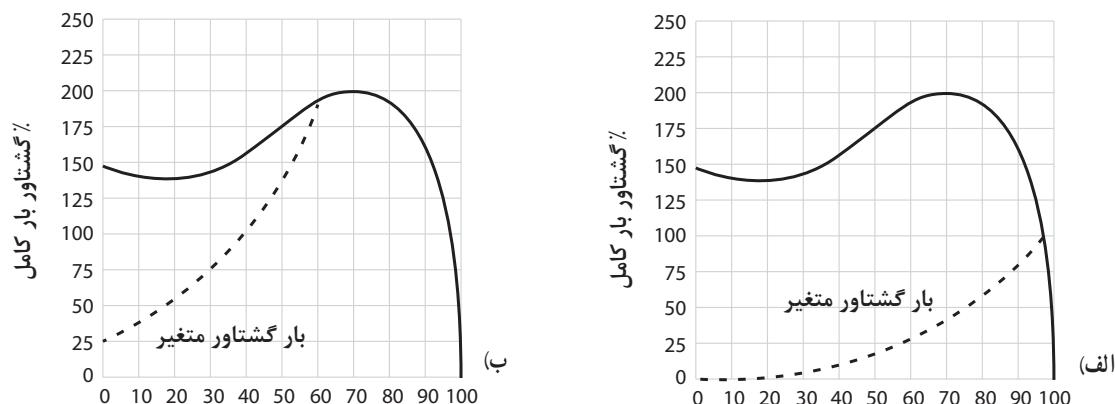

شکل ۳۳-دونمنه مشخصه گشتاور - بار متغیر

هر موتور القایی دارای مقدار مشخصی گشتاور راهاندازی ( $T_s$ ) است که به طراحی رتور آن بستگی دارد. برای به گردش درآوردن بار مکانیکی، گشتاور راهاندازی موتور القایی باید بیش از گشتاور راه اندازی بار مکانیکی باشد (شرط راهاندازی موتورها  $T_L > T_s$ )

هرگاه مقدار گشتاور موتور (گشتاور محرك) با مقدار گشتاور بار (گشتاور مقاوم) در سرعت بیش از  $n_{rm}$  برابر شود در این صورت سرعت موتور ثبیت می‌شود و موتور القایی، بار موردنظر را با سرعتی ثابت به حرکت در می‌آورد. برای تعیین این سرعت باید مشخصه گشتاور - دور موتور و مشخصه گشتاور بار را روی یک صفحه دکارتی رسم کرد. سپس محل تلاقی این دو منحنی را مشخص نمود. نقطه‌ای که مشخصه گشتاور - دور موتور القایی با مشخصه گشتاور - دور بار مکانیکی تلاقی می‌نماید، را « نقطه کار موتور » می‌گویند. از نقطه کار می‌توان سرعت و گشتاور موتور در حالت پایدار را به دست آورد. گشتاور موتور در نقطه کار را « گشتاور نامی موتور » گویند و با  $T_n$  نشان می‌دهند. در (شکل ۳۴) نحوه به دست آوردن نقطه کار موتور نشان داده شده است.

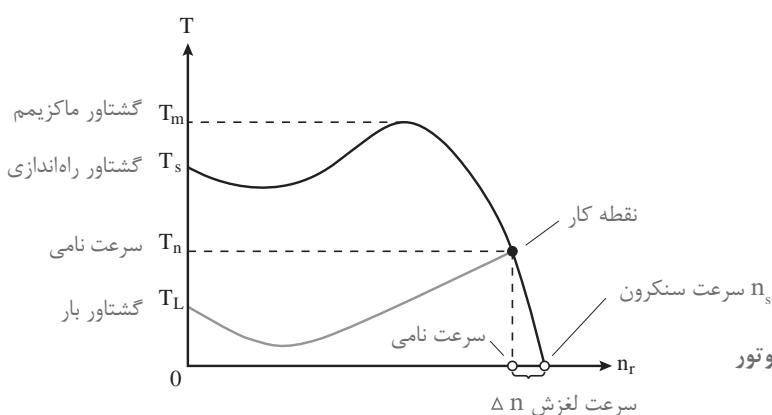

شکل ۳۴- نحوه تعیین نقطه کار نامی موتور القایی سه فاز

سازندگان موتورهای الکتریکی مقادیر گشتاور راهاندازی  $T_s$ ، ماکریتم  $T_m$  و نامی  $T_n$  و نسبت‌های آنها را در برگه مشخصات فنی موتور القایی ارائه می‌کنند.

نکته ۱

در فاصله نقطه  $T_s$  تا  $T_m$  مشخصه گشتاور - دور، افزایش گشتاور و سرعت در موتور با هم رخ می‌دهد. در این فاصله امکان ثبیت سرعت موتور وجود ندارد به همین دلیل هیچ‌گاه نقطه کار موتور را نباید در محدوده  $T_m$  تا  $T_s$  انتخاب کرد.




نکته ۲

بعد از  $T_m$  مشخصه گشتاور دور، افزایش سرعت رتور باعث کاهش گشتاور می‌شود. در این ناحیه امکان ثبیت سرعت موتور وجود دارد و نقطه کار در این ناحیه می‌باشد.




دو مشخصه بار در (شکل ۳۵) نشان داده شده است.  
در شکل‌های (الف) و (ب) گشتاور بار از گشتاور راهاندازی موتور کمتر است. اما نقطه کار (A) در ناحیه‌ای از منحنی قرار گرفته که از نقطه  $(T_m)$  عبور کرده است و این نقطه را به عنوان نقطه کار می‌توان انتخاب کرد. اما نقطه کار (B) در ناحیه  $T_s$  تا  $T_m$  منحنی قرار گرفته در نتیجه این نقطه نمی‌تواند نقطه کار موتور باشد چرا که موتور گشتاور لازم برای ثابت نگهداشتن سرعت موتور را ندارد و در واقع موتور زیر بار می‌ماند و به سرعت پایدار نمی‌رسد.

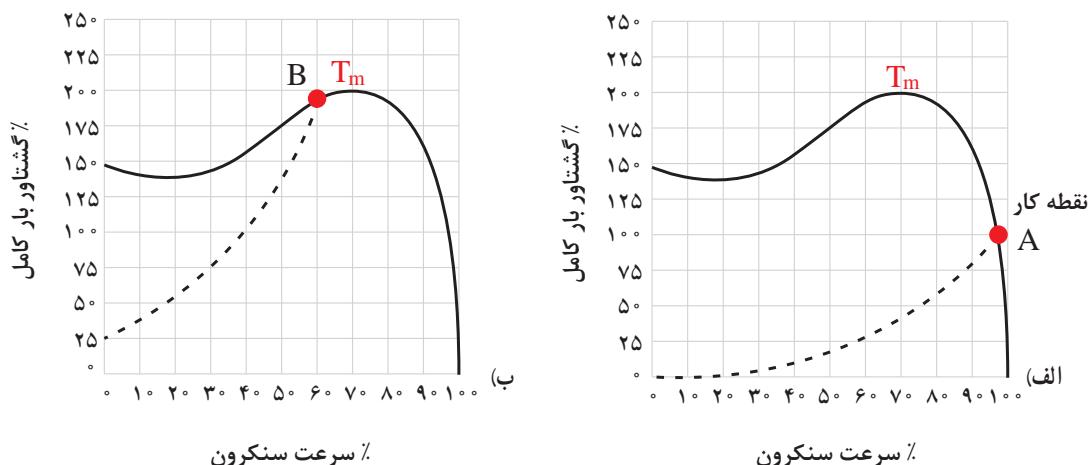

شکل ۳۵- تعیین نقطه کار روی دو نمونه مشخصه گشتاور - سرعت بار متغیر

نقطه کار بارها با سرعت ثابت که در (شکل ۳۶) نشان داده شده است. در شکل (الف) یک نقطه A بین مشخصه گشتاور - دور موتور و مشخصه گشتاور بار ولی در شکل (ب) دو نقطه تلاقی B و C وجود دارد که می‌توان به عنوان نقطه کار انتخاب کرد.

با کمی دقت در شکل‌ها می‌توان نتیجه گرفت چون در مشخصه شکل (ب) مقدار گشتاور راهاندازی موتور از گشتاور بار کمتر است پس موتور راهاندازی نمی‌شود. اما در شکل (الف) چون مقدار گشتاور راهاندازی بیشتر از گشتاور بار است و نقطه کار پس از نقطه گشتاور ماکریم است و امکان ثبیت سرعت وجود دارد و بعد از راهاندازی موتور پایدار می‌شود.

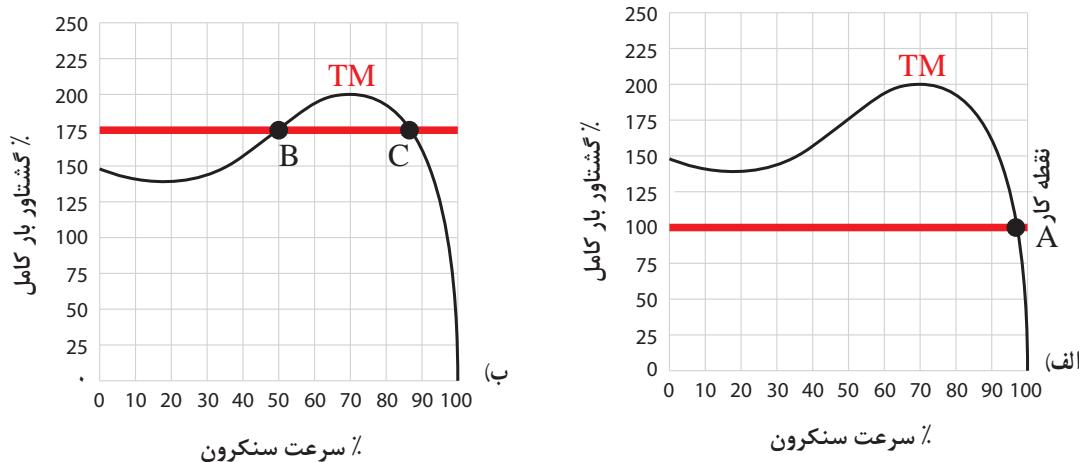


شکل ۳۶- تعیین نقطه کار روی دو نمونه مشخصه گشتاور - سرعت بار ثابت

### ۱۰-۳- رتور قفسی موتورهای القایی


رتور موتورهای القایی رتور قفسی در ۴ نوع (۴ کلاس) A، B، C و D ساخته می‌شوند و تصویر شیارهای آنها در شکل ۳۷ نشان داده شده است.

تفاوت شکل شیار هسته رتور موتورهای القایی باعث می‌شود تا این رتورها از نظر عملکرد و تولید گشتاورهای راهاندازی  $T_s$  و گشتاور ماکریم  $T_m$  با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشند. در شکل (۳۸) مشخصه گشتاور - دور هر یک از رتورها نشان داده شده است.

در اینجا و به اختصار وجوه تفاوت این چهار نوع رتور آمده تا با مقایسه بتوان به دلایل اختلاف مشخصه آنها پی برد.

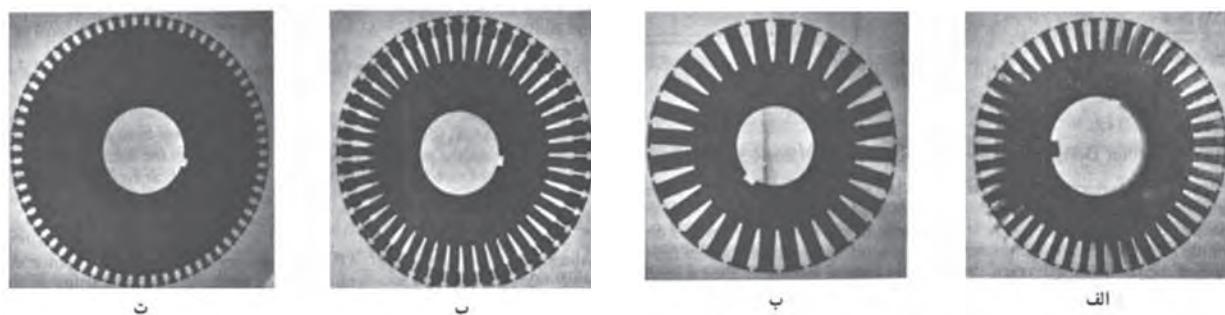


شکل ۳۷- شکل نمونه ورق‌های مغناطیسی رotor موتورهای قفس سنجابی

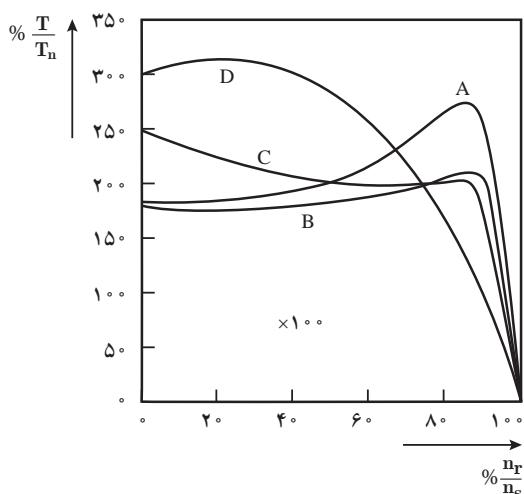

شکل ۳۸- مشخصه گشتاور- دور چهارنمونه مشابه رотор قفسی استاندارد

### ۳-۱۱- ضریب توان مؤثر

ضریب توان مؤثر موتور القایی تابع سرعت رotor است. در زمان راهاندازی ضریب توان مؤثر موتور بسیار کم است ولی با افزایش سرعت، مقدار آن افزایش می‌یابد و پس از عبور از سرعت  $n_{rm}$  موتور مقدار آن رو به کاهش می‌گذارد و در سرعت سنکرون صفر می‌شود. (شکل ۳۹)

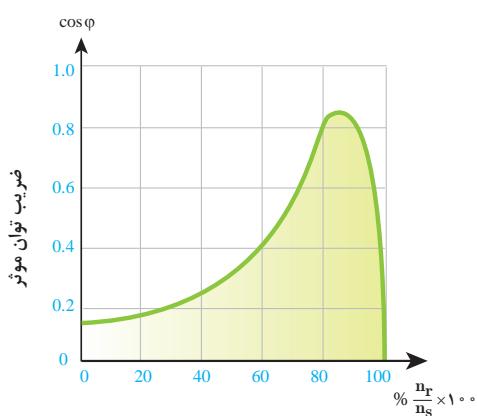

شکل ۳۹- مشخصه ضریب قدرت - سرعت رotor موتور القایی

پرسش



۱- سرعت چرخش رتور موتور  $6$  قطب با لغزش  $30$  درصد در فرکانس  $50$  هرتز، چند RPM است؟  
الف)  $500$    ب)  $970$    ج)  $1000$    د)  $1300$

۲- در شرایط راهاندازی لغزش موتور کدام است؟

الف)  $s = 1$    ب)  $s = 0$    ج)  $s < 1$    د)  $s > 1$

۳- در کدام یک از حالات زیر مقدار لغزش بزرگ‌تر از واحد است؟

الف) بی‌باری   ب) موتوری   ج) ترمی   د) راهاندازی

۴- لغزش را با ذکر رابطه تعریف کنید.

۵- موتورهای آسنکرون و سنکرون را تعریف کنید.

۶- در مورد نحوه به دست آوردن نقطه کار از روی مشخصه گشتاور - دور توضیح دهید.

۷- مفاهیم  $T_s$ ,  $T_m$ ,  $T$  را تعریف کنید.

۸- موتورهای رتورقفسی نوع C دارای بیشترین گشتاور راهاندازی هستند.

صحیح    غلط

۹- با افزایش سرعت رتور مقدار ضریب توان مؤثر موتور به صورت خطی افزایش می‌یابد.

صحیح    غلط

۱۰- روی مشخصه گشتاور - دور موتور القایی نقطه کار موتور را بین  $T_s$  و  $T_m$  باید انتخاب کرد.

صحیح    غلط

## ۱۲-۳- راهاندازی موتورهای القایی

با اتصال موتورهای القایی به شبکه الکتریکی، رتور شروع به گردش می‌کند.

فرایند اتصال موتور القایی به شبکه الکتریکی به منظور به گردش درآوردن بار مکانیکی در سرعت نامی را «راهاندازی<sup>۱</sup>» گویند.

در راهاندازی موتورهای القایی، سرعت رتور از صفر به سرعت نامی می‌رسد. مدت زمانی که طول می‌کشد که سرعت رتور از صفر به سرعت نامی برسد را «زمان راهاندازی<sup>۲</sup>» گویند و آن را با ACC Time نشان می‌دهند.

۱- Start

۲- Acceleration Time

در زمان راهاندازی موتور القایی جریانی بیش از جریان نامی از شبکه دریافت می‌کند. جریانی که موتور در زمان راهاندازی از شبکه دریافت می‌کند را «جریان راهاندازی» گویند و آن را با  $I_s$  نشان می‌دهند. جریان راهاندازی متناسب با توان موتور می‌باشد. هر چه توان موتور بیشتر باشد مقدار جریان راهاندازی بیشتر خواهد شد. جریان راهاندازی زیاد مشکلات جدی را برای موتور القایی ایجاد می‌کند از جمله :


- آسیب رساندن به سیم پیچ‌های موتوری
- آسیب رساندن به یاتاقان‌های موتور
- عمل کرد تجهیزات حفاظتی و قطع مدار الکتریکی و عدم راهاندازی موتور
- آسیب رسیدن به کابل و کلید موتور
- ایجاد افت ولتاژ شدید در منبع تغذیه

برای راهاندازی موتورهای القایی روش‌های متداول زیر استفاده می‌شود :

- ۱- راهاندازی مستقیم
- ۲- راهاندازی با کنترل ولتاژ
- ۳- راهاندازی با کنترل هم‌زمان ولتاژ و فرکانس


**۱- راهاندازی مستقیم:** در راهاندازی مستقیم، موتور الکتریکی القایی با استفاده از کلید قطع و وصل به شبکه الکتریکی با ولتاژ نامی اتصال می‌یابد. در این روش با وصل کلید موتور راهاندازی می‌شود اما جریان راهاندازی آن محدود نمی‌شود. روش راهاندازی مستقیم برای موتورهایی با توان نامی کمتر از یک کیلووات استفاده می‌شود.

در راهاندازی مستقیم موتورهای الکتریکی با توان بیش از یک کیلووات برای محدود کردن جریان راهاندازی، گشتاور بار توسط کلاچ مکانیکی به تدریج به رتور اعمال می‌شود. یک نمونه از مدارهای راهاندازی مستقیم در شکل ۴۰ نشان داده شده است.

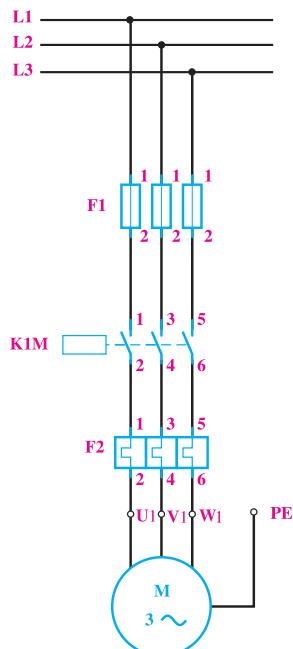

شکل ۴۰- راه اندازی مستقیم موتور القایی با کنتاکتور

**۲- راهاندازی با کنترل ولتاژ :** مقدار جریان راهاندازی به توان الکتریکی موتور القایی بستگی دارد. برای کاهش جریان راهاندازی لازم است ولتاژ کلافهای سیمپیچی موتور را کاهش داد تا توان الکتریکی موتور کاهش یابد. گشتاور موتور القایی متناسب با مجذور ولتاژ موتور است. از این رو کاهش ولتاژ در زمان راهاندازی ضمن کاهش جریان راهاندازی باعث کاهش گشتاور راهاندازی موتور نیز خواهد شد. شکل (۴۱)

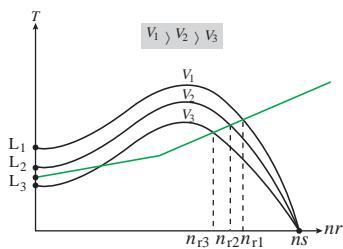

شکل ۴۱

فعالیت



با توجه به (شکل ۴۱) به ازای کدام ولتاژ، موتور راهاندازی نمی‌شود؟ چرا؟

کاهش گشتاور و راهاندازی از معایب روش راهاندازی با کنترل ولتاژ است. لذا این روش برای راهاندازی موتورهایی که بدون بار راهاندازی می‌شوند به کار می‌رود.

کنترل ولتاژ موتورهای القایی در زمان راهاندازی با روش‌های زیر انجام می‌شود :


الف) راهاندازی ستاره مثلث

ب) راهاندازی ترانسفورماتوری

پ) راهاندازی نرم


**الف) راهاندازی ستاره مثلث**

در راهاندازی ستاره مثلث با کاهش ولتاژ کلافهای سیمپیچی استاتور، جریان و گشتاور راهاندازی موتور کاهش می‌یابد. در راهاندازی ستاره مثلث مدار الکتریکی کلافهای سیمپیچی استاتور در زمان راهاندازی به اتصال ستاره در می‌آید. در حالت ستاره ولتاژ کلافهای سیمپیچی استاتور  $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$  برابر است. (شکل ۴۲)

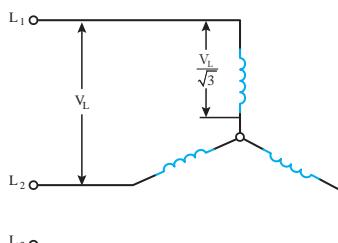


شکل ۴۲- مدار حالت راهاندازی ستاره

با کاهش ولتاژ کلافهای سیمپیچی استاتور به  $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$ ، گشتاور جریان راهاندازی حالت ستاره به  $\frac{1}{3}$  گشتاور و جریان راهاندازی موتور در حالت مثلث می‌رسد. پس از راهاندازی موتور و رسیدن سرعت به ۷۵٪ سرعت

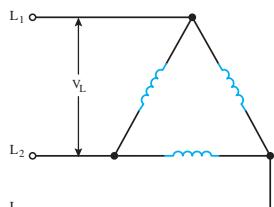


شکل ۴۳- حالت مثلث

سنکرون، مدار الکتریکی کلافهای سیم‌پیچی استاتاتور به حالت اتصال مثلث در می‌آید. در اتصال مثلث ولتاژ کلافهای سیم‌پیچی استاتاتور به  $V_L$  می‌رسد. (شکل ۴۳)

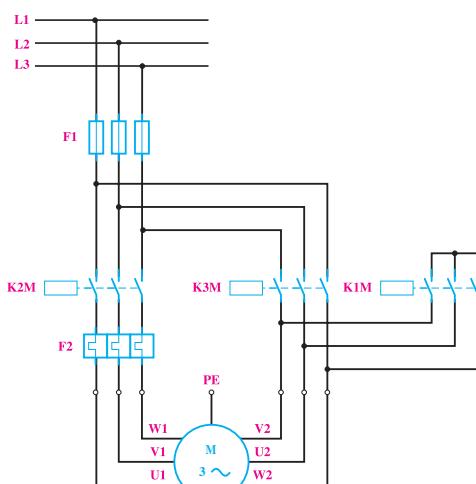

شکل ۴۴- مدار کنتاکتوری ستاره مثلث

راه اندازی ستاره مثلث برای موتورهای القایی که بدون بار راه اندازی می‌شوند به کار می‌رود. مدار الکتریکی راه اندازی ستاره مثلث شامل سه کنتاکتور می‌باشد. (شکل ۴۴)

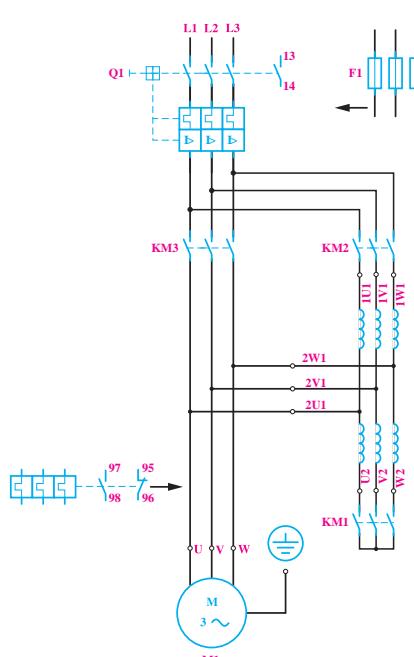

شکل ۴۵- مدار راه اندازی ترانسفورماتوری

برای تغییر حالت اتصال به اتصال مثلث حتماً از تایمر استفاده می‌شود. از معایب روش راه اندازی ستاره مثلث علاوه بر کاهش گشتاور راه اندازی استفاده از سه کنتاکتور است.

**ب) راه اندازی ترانسفورماتوری**  
در راه اندازی ترانسفورماتوری ولتاژ مؤثر موتور الکتریکی القایی را با استفاده از اتوترانسفورماتور متغیر در زمان راه اندازی به تدریج افزایش می‌دهند تا به مقدار نامی برسد سپس اتوترانسفورماتور از مدار خارج شده و موتور به طور مستقیم به شبکه الکتریکی وصل خواهد شد. ولتاژ زمان راه اندازی در روش ترانسفورماتوری طوری انتخاب می‌شود که ضمن کاهش جریان راه اندازی، گشتاور راه اندازی موتور بیشتر از گشتاور بار باشد. مدار راه اندازی موتور القایی با اتوترانسفورماتور در (شکل ۴۵) نشان داده شده است.

در مدار الکتریکی (شکل ۴۵) در زمان راهاندازی کنتاکتورهای KM۱ و KM۲ وصل و KM۳ قطع می‌باشد تا ولتاژ موتور از طریق اتوترانسفورماتور تأمین شود. پس از راهاندازی کنتاکتور KM۳ وصل و کنتاکتورهای KM۱ و KM۲ قطع می‌شوند تا موتور مستقیماً به شبکه الکتریکی متصل شود.

### پ - راهاندازی نرم

در راهاندازی نرم ولتاژ موثر موتور الکتریکی القایی با استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت در زمان راهاندازی به تدریج افزایش می‌یابد تا به مقدار نامی برسد. وسیله الکترونیکی که با تغییر ولتاژ، جریان راهاندازی موتورهای القایی را کنترل می‌کند «راهانداز نرم» و یا «Soft starter» گویند. Soft starter پس با تغییر ولتاژ، جریان راهاندازی و گشتاور موتور الکتریکی القایی را کنترل می‌کند از این رو آن را  $\text{RVSS}^1$  نیز می‌نامند.

RVSS می‌تواند مقدار موثر ولتاژ را از حوالی صفر تا مقدار نامی افزایش دهد و جریان راهاندازی را کنترل نماید (شکل ۴۶)



شکل ۴۶

Soft starter با استفاده از قطعات الکترونیک قدرت نظیر تریستور SCR ساخته می‌شود. نقش از راهاندازی نظارت بر ولتاژ و جریان موتور الکتریکی القایی می‌باشد.

### ۳- راهاندازی با کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس

در راهاندازی با کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس برای کنترل جریان راهاندازی، ولتاژ و فرکانس موتور الکتریکی القایی به تدریج افزایش می‌یابد به طوری که نسبت ولتاژ به فرکانس ثابت بماند. وسیله الکترونیکی که با تغییر همزمان ولتاژ و فرکانس نسبت ولتاژ به فرکانس را ثابت نگه می‌دارد «Inverter» گویند.

Inverter با تغییر ولتاژ و فرکانس، جریان راهاندازی و گشتاور موتور الکتریکی القایی را کنترل می‌کند از این رو آن را  $\text{VVVF}^2$  نیز می‌نامند.

VVVF می‌تواند به طور هم‌زمان ولتاژ و فرکانس را از حوالی صفر تا مقدار نامی افزایش دهد و جریان راهاندازی را کنترل نماید. (شکل ۴۷)



شکل ۴۷

چگالی میدان دور مغناطیسی موتورهای القایی تابع ولتاژ و فرکانس است. چگالی میدان دور با ولتاژ نسبت مستقیم و با فرکانس نسبت عکس دارد.  $B \propto \frac{V}{f}$  با کنترل هم‌زمان ولتاژ و فرکانس توسط اینورتر در زمان راهاندازی، نسبت  $\frac{V}{f}$  تغییر نمی‌کند و چگالی میدان دور ثابت خواهد ماند در نتیجه جریان کنترل خواهد شد. با کنترل جریان موtor، گشتاور نیز کنترل می‌شود.

### ۱۳-۳- کنترل سرعت موتورهای القایی

کنترل سرعت موتورهای القایی از نیازهای مهم صنایع می‌باشد. در صنایعی نظیر قطارهای مترو، خودروهای برقی، آسانسور و... کنترل سرعت مورد نیاز می‌باشد. سرعت رотор موتورهای القایی تابع سرعت میدان دور و ولتاژ است.

روش‌های کنترل سرعت عبارت‌اند از :


- تغییر هم‌زمان ولتاژ و فرکانس
- تغییر قطب

#### ۱- کنترل سرعت به روش تغییر هم‌زمان ولتاژ و فرکانس :


سرعت رotor موتورهای القایی تابع سرعت میدان دور است. سرعت میدان دور با توجه به رابطه  $n_s = \frac{120f}{P}$  با فرکانس نسبت مستقیم دارد. با تغییر فرکانس سرعت میدان دور تغییر می‌کند علاوه بر این با توجه به رابطه  $B \propto \frac{V}{f}$  چگالی میدان دور نیز دچار تغییر می‌شود. تغییر چگالی میدان دور بر روی گشتاور موtor تأثیر نامطلوب خواهد داشت. (شکل ۴۸)

تغییر فرکانس به منظور کنترل سرعت در موتورهای القایی به دلیل تأثیر نامطلوب بر چگالی میدان دور و گشتاور موtor کاربرد ندارد.


سرعت رotor موتورهای القایی به ولتاژ وابسته است. با تغییر ولتاژ با توجه به رابطه  $B \propto \frac{V}{f}$  چگالی میدان دور تغییر می‌کند و علاوه بر آن گشتاور موtor نیز دچار تغییر می‌شود. با تغییر گشتاور نقطه کار موtor جایه جا می‌شود و سرعت تغییر می‌باید. (شکل ۴۹)

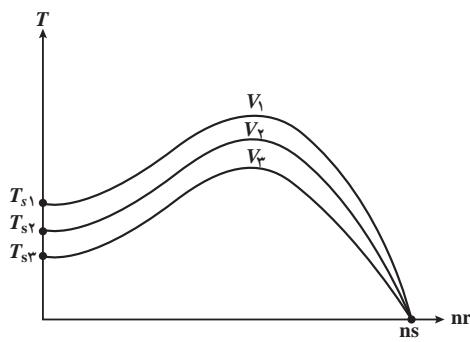

شکل ۴۹

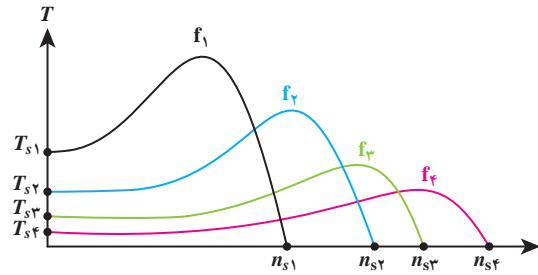

شکل ۴۸

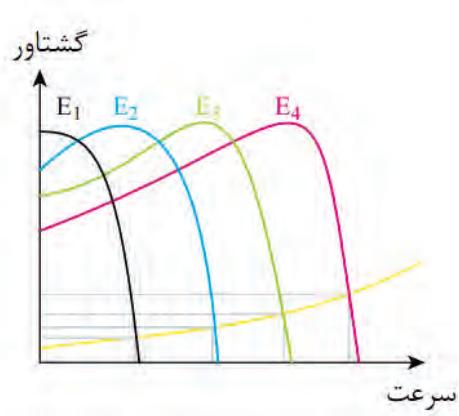

شکل ۵۰

تغییر ولتاژ بهمنظور کنترل سرعت در موتورهای القایی به دلیل تأثیر نامطلوب برچگالی میدان دوران گشتاور کاربرد ندارد.

تغییر ولتاژ و تغییر فرکانس بهمنظور کنترل سرعت موتورهای القایی به دلیل تأثیر بر گشتاور موتور نامطلوب می‌باشد اما می‌توان با تغییر همزمان ولتاژ و فرکانس، نسبت ولتاژ به فرکانس  $\frac{V}{f}$  را ثابت نگه داشت در این صورت ضمن ثابت ماندن چگالی میدان دوران، سرعت میدان دوران ناشی از تغییر فرکانس کنترل خواهد شد (شکل ۵۰).

## ۲- کنترل سرعت به روش تغییر قطب:


یکی دیگر از راه‌های تغییر سرعت موتور، تغییر تعداد قطب‌های سیم‌پیچی موتور القایی است. با توجه به رابطه  $n_s = \frac{120f}{P}$  در صورت افزایش تعداد قطب P سرعت موتور کاهش می‌باید. برای تغییر تعداد قطب موتور القایی از دو روش استفاده می‌شود:

(الف) سیم‌پیچی جداگانه (مجزا)

(ب) سیم‌پیچی دالاندر


**الف) سیم‌پیچی جداگانه:** اگر در استاتاتور به جای یک گروه سیم‌پیچی از دو یا چند گروه سیم‌پیچی مستقل از هم با تعداد قطب‌های مختلف استفاده شود، به طوری که هیچ ارتباطی الکتریکی بین آنها نباشد سیم‌پیچی این موتور القایی را سیم‌پیچ جداگانه یا مجزا گویند. با اتصال هریک از سیم‌پیچی‌ها به شبکه برق می‌توان سرعت‌های متفاوتی را به دست آورد. (شکل ۵۱).

از معایب سیم‌پیچی جداگانه مصرف زیاد سیم و راندمان کم می‌باشد.

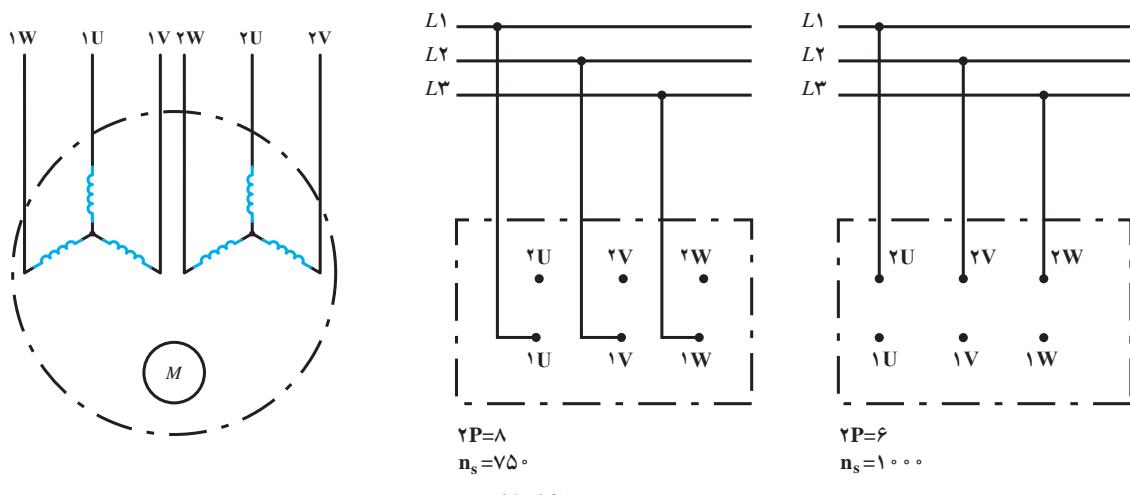

ب) سیم‌پیچی دالاندر: در سیم‌پیچی دالاندر، سیم‌پیچ هر فاز استاتور به دو قسمت مساوی تقسیم شده و با تغییر اتصالات سیم‌پیچی موتور دارای دو سرعت خواهد شد. نسبت سرعت کند به سرعت تند در موتورهای دالاندر  $\frac{1}{2}$  است.

همان‌گونه که در شکل ۵۲ مشاهده می‌کنید هرگاه دو دسته سیم‌پیچی هر فاز موتور به صورت مثلث سری اتصال داده شوند موتور با سرعت کند و در صورتی که سیم‌پیچی‌ها به صورت ستاره موازی (ستاره دوبل) اتصال یابند موتور با سرعت تند کار می‌کند.

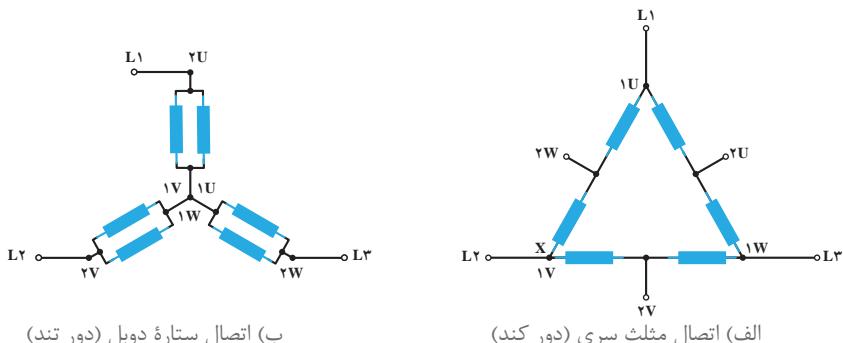

شکل ۵۲- سیم‌پیچی دالاندر

### ۱۴-۳- ترمز موتورهای القایی


عمل توقف سریع رتور را در موتورهای الکتریکی «ترمز» گویند.

هرگاه رتور موتور الکتریکی در حال گردش باشد، به دلیل وجود وزن و ابعاد، رتور دارای انرژی جنبشی (اینرسی حرکتی) است. انرژی جنبشی رتور باعث می‌شود پس از قطع برق، رotor متوقف نشود و به گردش همچنان ادامه دهد تا انرژی جنبشی آن در اثر اصطکاک مستهلك شود.

در بعضی از بارهای مکانیکی همچون پمپ‌ها و فن‌ها، اصراری برای توقف سریع رتور وجود ندارد. چرا که بار متصل به آن و نیز نیاز به استقرار فوری ندارد. اما در نمونه بارهای نظیر بالابرها، ماشین‌های نساجی، آسانسورها،

زمان و محل ایستادن ماشین اهمیت دارد. در نتیجه لازم است به محض خاموش شدن موتور، رتور کاملاً متوقف شود.

برای انجام ترمز سریع موتور، باید انرژی جنبشی رتور سریعاً مستهلك شود. برای این منظور لازم است انرژی

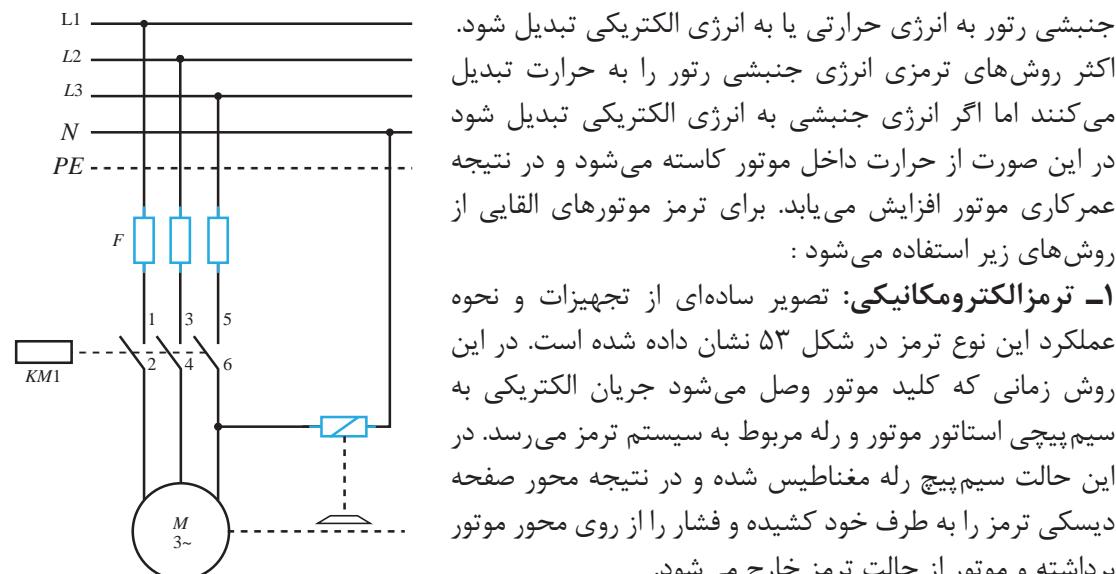


شکل ۵۳-اتصالات سیم پیچی موتور دالاندر

هر گاه کلید Q در حالت خاموش قرار گیرد برق موتور و سیم پیچ رله ترمز قطع می‌شود. در این حالت خاصیت مغناطیسی سیم پیچ از بین رفته و در نتیجه نیروی مقاوم فنری که در پشت محور صفحه دیسکی قرار دارد باعث بازگشت دیسک، بر روی محور موتور می‌شود. تلفات مکانیکی (اصطکاک) در این روش نسبت به سایر روش‌ها بیشتر است.

**۲- ترمز جریان مخالف:** در این روش با استفاده از کلیدی که در شکل (۵۴) مشاهده می‌کنید عمل ترمز انجام می‌شود. وقتی کلید Q در حالت (۱) قرار می‌گیرد سه فاز L<sub>1</sub> و L<sub>2</sub> و L<sub>3</sub> به سرهای سیم پیچی استاتور موتور وصل می‌شود و موتور در شرایط کار قرار می‌گیرد. در صورتی که کلید در حالت (۲) قرار گیرد جای دو فاز عوض می‌شود و موتور در وضعیت چرخش مخالف قرار می‌گیرد. اما از آنجایی که Q کلیدی خاص است لذا با رها کردن اهرم کلید در حالت (۲)، کلید به صورت خودکار عمل کرده و به حالت (۱) کلید باز می‌گردد و برق موتور قطع می‌شود.

در واقع با تغییر حالت کلید از حالت (۱) به حالت (۲) فقط برای یک لحظه کوتاه جای دو فاز در موتور عوض شده و از استمرار وارد شدن گشتاور محرک حالت (۱) به موتور جلوگیری می‌شود.

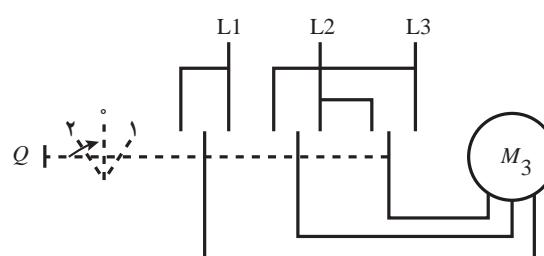


شکل ۵۴-مدار ترمز الکترومکانیکی

توضیح




وضعیت برگشت‌پذیری کلید با علامت فلش کوچک روی حالت (۲) کلید مشخص شده است.

**۳- ترمز با جریان مستقیم (ترمز دینامیکی):** اساس چرخش موتورهای سه فاز آسنکرون پدیده القا و میدان دوار است. بر همین اساس در این روش با قطع جریان متناوب سه فاز و وصل سیم‌پیچی‌های استاتور موتور به جریان مستقیم (DC) میدان دوار تبدیل به میدان مغناطیسی ثابت می‌شود. در این شرایط پدیده القا، جاری شدن جریان در مفتول‌های رتور و وارد شدن نیرو به رتور صورت نمی‌گیرد. با اتصال جریان مستقیم به سیم‌پیچی‌های موتور آنها به صورت آهنربای ثابتی عمل کرده و باعث توقف رotor خواهند شد. چون سیم‌پیچی‌های موتور معمولاً در قالب یکی از حالات ستاره یا مثلث اتصال داده می‌شوند به همین خاطر در (شکل ۵۵) نحوه اتصال جریان مستقیم به سیم‌پیچی‌های موتور در دو حالت ستاره و مثلث نشان داده شده است.

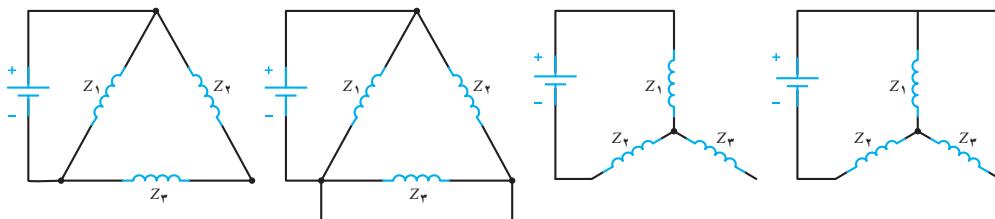

شکل ۵۵- مدار ترمز جریان مخالف

### ۱۵- ۳- تلفات و راندمان موتورهای الکتریکی

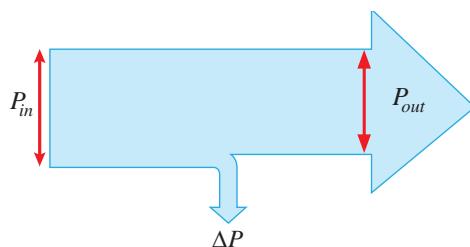

موتورهای الکتریکی توان الکتریکی را به توان مکانیکی تبدیل می‌کنند (شکل ۵۶)

شکل ۵۶- ترمز جریان مستقیم

در موتورهای الکتریکی، مقداری از انرژی الکتریکی که در واحد زمان به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود را تلفات موتور می‌گویند و آن را با  $\Delta P$  نشان می‌دهند. این تلفات از رابطه ۱ به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{in} - P_{out} \quad (1)$$

مقدار توان ورودی که توان الکتریکی است در موتورهای سه فاز از رابطه زیر به دست می‌آید.  
 $V_L$  ولتاژ خط بر حسب

$$P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi \quad (2)$$

$I_L$  جریان خط بر حسب  
 $\cos\phi$  ضریب توان موتور

توان مکانیکی که موتور به بار مکانیکی متصل به رتور تحویل می‌دهد را توان خروجی گویند و با  $P_{out}$  نشان می‌دهند. حداقل توانی که موتور به بار مکانیکی تحویل می‌دهد و آسیب نمی‌بیند را توان «نامی» گویند و با  $P_{in}$  نشان می‌دهند. توانی که روی پلاک موتور حک می‌شود بیانگر توان نامی است. موتور به ازای توان نامی، جریان نامی را تحت ولتاژ و فرکانس نامی از شبکه دریافت می‌کند. توان خروجی موتور القایی سه فاز از رابطه (۳) قابل محاسبه است.

$$P_{out} = T_{out} \omega_r \quad (3)$$

$$\begin{aligned} & T_{out} \text{ گشتاور نامی یا مفید بر حسب} \\ & \frac{\text{rad}}{\text{s}} \text{ سرعت زاویه‌ای رотор بر حسب} \\ & W \text{ توان نامی رotor بر حسب} \end{aligned}$$

روی پلاک موتورها، سرعت بر حسب دور در دقیقه RPM نوشته می‌شود لذا برای تبدیل واحد سرعت از RPM به رادیان بر ثانیه (rad/s) از رابطه (۴) استفاده می‌شود.

$$\omega = \frac{2\pi n_r}{60} \quad (4)$$


با جای‌گذاری رابطه (۴) در رابطه (۳) خواهیم داشت.

$$P_{out} = T_{out} \times \frac{2\pi n_r}{60} \quad (5)$$

نسبت توان خروجی  $P_{out}$  به توان ورودی  $P_{in}$  راندمان گفته می‌شود. راندمان بر حسب درصد بیان می‌شود و مقدار آن را مطابق رابطه (۶) می‌توان محاسبه نمود.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \quad (6)$$

نمودار توازن توان در موتورهای القایی سه فاز در شکل (۵۷) نشان داده شده است.

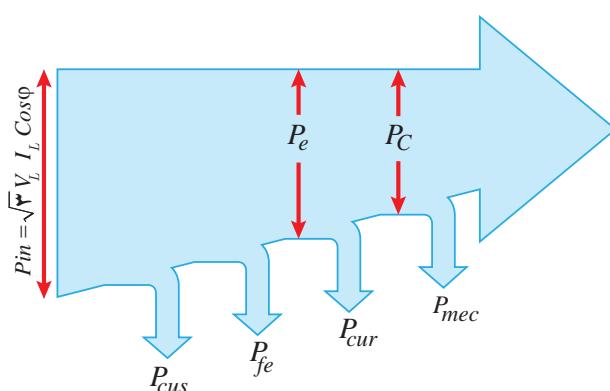

شکل ۵۷—نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز

تلفات در موتورهای القایی شامل تلفات استاتور و تلفات رotor می‌باشد و از (رابطه ۷) به دست می‌آید.

$$\Delta P = \Delta P_s + \Delta P_r \quad (7)$$

تلفات استاتور  $P_s$  شامل دو قسمت تلفات اهمی و سیم‌پیچی استاتور (تلفات مسی  $P_{cus}$ ) و تلفات آهنی استاتور ( $P_{Fes}$ ) است و از رابطه (۸) به دست می‌آید.

$$\Delta P_s = P_{cus} + P_{Fes} \quad (8)$$

تلفات آهنی استاتور به دلیل حضور جریان‌های گردابی در هسته و تلفات هیسترزیس ایجاد می‌شود.

تلفات رotor ( $P_r$ ) از دو قسمت تلفات اهمی سیم‌پیچی رotor (تلفات مسی  $P_{cur}$ ) و تلفات آهنی رotor ( $P_{Fer}$ ) تشکیل شده است و آن را به صورت رابطه (۹) می‌توان نوشت.

$$\Delta P_r = P_{Cur} + P_{Fer} \quad (9)$$

تلفات مسی رotor عبارت است از مقدار توان تلف شده در سیم‌پیچی موتورهای رotor سیم‌پیچی یا میله‌های به کار رفته در رotor موتورهای رотор قفسی است. رotor موتورهای القایی مشابه استاتور دارای تلفات آهنی است اما چون مقدار آن بسیار کم و ناچیز است معمولاً از آن صرف نظر می‌شود.

بخش دیگری از تلفات موتورهای القایی تلفات مکانیکی است که به علت وجود اصطکاک یاتاقان‌ها و هوای ایجاد می‌شود. چون سرعت موتورهای القایی ثابت در نظر گرفته می‌شود لذا تلفات مکانیکی نیز جزو تلفات ثابت ماشین شده و با ( $P_{mec}$ ) نشان می‌دهند.

با جایگزینی تلفات رotor  $\Delta P_r$  و تلفات استاتور  $\Delta P_s$  و تلفات مکانیکی  $P_{mec}$ ، تلفات کل ماشین را به صورت رابطه (۱۰) می‌توان نوشت.

$$\Delta P = P_{cus} + P_{Fes} + P_{Cur} + P_{mec} \quad (10)$$

به توانی که از طریق میدان دور استاتور در فاصله هوایی به رotor منتقل می‌شود توان الکترومغناطیسی  $P_e$  گویند.

مقدار توان الکترومغناطیسی  $P_e$  را می‌توان به طور مستقیم از رابطه (۱۱) یا (۱۲) محاسبه کرد.

$T_e$  گشتاور الکترومغناطیسی بر حسب N.m

$$P_e = T_e \omega_s \quad (11)$$

$\omega_r$  سرعت زاویه‌ای سنکرون موتور القایی بر حسب  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$$P_e = T_e \times \frac{2\pi n_s}{60} \quad (12)$$

$P_e$  توان الکترومغناطیسی بر حسب W

همچنین با توجه به نمودار توازن توان برای توان الکترومغناطیسی رابطه‌های (۱۳) و (۱۴) را می‌توان نوشت.

$$P_e = P_{in} - (P_{cus} + P_{Fes}) \quad (13)$$

$$P_e = P_{out} + (P_{Cur} + P_{mec}) \quad (14)$$

برای محاسبه تلفات مسی رotor از حاصل ضرب لغزش در توان الکترومغناطیسی مطابق رابطه (۱۵) می‌توان

استفاده کرد.

$$P_{Cur} = S \cdot P_e \quad (15)$$

رابطه (15) نشان می‌دهد که با افزایش لغزش، تلفات مسی در مدار رتور افزایش یافته و در نتیجه توان خروجی و به دنبال آن راندمان موتور کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه تلفات مسی در استاتور و تلفات مسی رتور هر یک به جریان عبوری از آنها وابسته هستند و این تغییرات جریان نیز با تغییرات بار، متناسب است. لذا به مجموع تلفات مسی استاتور و تلفات مسی رتور «تلفات متغیر» موتور القایی گویند.

$$\Delta P = P_{Cus^+} P_{Cur} \quad (16)$$

تلفات مکانیکی رتور و تلفات آهنی استاتور تقریباً ثابت هستند لذا به مجموع این دو تلفات «تلفات ثابت» موتور القایی می‌گویند و رابطه (17) را برای آن می‌توان نوشت.

$$\Delta P = P_{Fes^+} P_{mec} \quad (17)$$

پس کل تلفات ( $\Delta P$ ) در موتورهای القایی را می‌توان مجموع تلفات ثابت و متغیر دانست و به صورت رابطه (18) نوشت.

$$\Delta P = P_{Fes^+} P_{mec} + P_{Cus^+} P_{Cur} \quad (18)$$

مثال

یک موتور القایی ۴ قطب به شبکه ۳۸۰ ولت ۵۰ Hz متصل و یک بار مکانیکی را با سرعت ۱۴۲۵ R.P.M به حرکت در می‌آورد. اگر جریان دریافتی از شبکه ۱۶ آمپر و ضریب قدرت ۰/۸۵ باشد، مطلوب است:

- (الف) مقدار لغزش
- (ب) قدرت دریافتی از شبکه
- (ج) قدرت و گشتاور مفید اگر ضریب بهره موتور ۸۰٪ باشد.

حل:

$$n_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ R.P.M}$$

(الف)

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0/05 \quad (ب)$$

$$P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi$$

$$P_{in} = \sqrt{3} \times 380 \times 16 \times 0/85 = 8950 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow P_{out} = \eta \cdot P_{in}$$

$$P_{out} = 80\% \times 8950 = 7160 \quad (ج)$$

$$T_{out} = \frac{60 P_{out}}{2\pi nr} = \frac{60 \times 7160}{2\pi \times 1425} = 48 \text{ N.m}$$

مثال



یک موتور القایی سه فاز رتور رینگی به شبکه ۶۶۰ ولت متصل و جریان ۵۲ آمپر را با ضریب قدرت  $0/84$  از شبکه دریافت می‌کند. اگر مشخصات موتور به صورت زیر باشد مطلوب است:

$$\text{الف) قدرت خروجی و قدرت مکانیکی ناخالص } P_{Fe} = 1750 \text{ W} \quad P_{mcc} = 620 \text{ W}$$

$$\text{ب) ضریب بھرہ } P_{cus} = 1900 \text{ W} \quad P_{cur} = 810 \text{ W}$$

حل: به کمک نمودار توازن توان داریم

$$P_{out} = P_{in} - \Delta P$$

(الف)

$$P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi = \sqrt{3} \times 660 \times 52 \times 0/84 = 49933 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{Fe} + P_{mcc} + P_{cus} + P_{cur} = 1750 + 620 + 1900 + 810$$

$$\Delta P = 5080 \text{ W}$$

$$P_{out} = P_{in} - \Delta P = 49933 - 5080 = 44853 \text{ W}$$

از روی نمودار توازن می‌توان نوشت:

$$P_c = P_{out} + P_{mcc}$$

$$P_c = 44853 + 620 = 45473 \text{ W}$$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{44853}{49933} \times 100 = 89.8\%$$

مثال



یک موتور القایی سه فاز رتور قفسی ۴ قطب، ۲۵ اسب بخار به شبکه ۴۶۰ ولت و  $60 \text{ Hz}$  متصل و سیم پیچی استاتور آن به صورت ستاره است. تلفات ثابت ماشین  $1800$  وات و ماشین در بار نامی دارای ضریب قدرت  $0.86$ ، ضریب بھرہ  $83.5\%$  و لغزش  $2.2\%$  بوده، هر فاز استاتور آن  $440$  میلی اهم مقاومت اهمی دارد. مطلوب است:

الف) سرعت رتور    ب) جریان استاتور    ج) تلفات مسی استاتور و رتور

حل:

(الف)

$$n_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 120}{4} = 1800 \text{ R.P.M}$$

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \Rightarrow n_r = n_s(1 - S) \Rightarrow n_r = 1800(1 - 0.22) = 1760 \text{ RPM}$$

ب) هر اسب بخار معادل ۷۳۶ وات فرض می‌شود:

$$P_{out} = 25 \times 736 = 18400 \text{ W}$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{18400}{0.835} = 22036 \text{ W}$$

$$I_L = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_L \cos \varphi} = \frac{22036}{\sqrt{3} \times 460 \times 0.86} = 32/16 \text{ A}$$

ج) ابتدا کل تلفات موتور در نقطه کار نامی را به دست می‌آوریم:

$$\Delta p = P_{in} - P_{out} = 22036 - 18400 = 3636 \text{ W}$$

$$\Delta p_{\text{متغیر}} = \Delta p - \Delta p_{\text{ثابت}} = 3636 - 1800 = 1836 \text{ W}$$

چون اتصال موتور ستاره است، جریان فازی برابر جریان خط است:

$$I_1 = I_L = 32/16 \text{ A}$$

$$P_{cus} = 3R_1 I_1^2 = 3 \times 0.44 \times 32/16^2 = 1365 \text{ W}$$

$$P_{cur} = \Delta p_{\text{متغیر}} - P_{cus}$$

$$P_{cur} = 1836 - 1365 = 471 \text{ W}$$

پرسش



۱- رابطه بین جریان راهاندازی و جریان نامی موتورهای القایی کدام است؟

الف)  $I_s = 6I_n$  (د)  $I_s = I_n / \sqrt{3}$  (ب)  $I_s = \sqrt{3} I_n$  (ج)  $I_s = 2I_n$

۲- کدام یک از روابط زیر صحیح است؟

الف)  $I_{p\Delta} = I_L$  (ب)  $\sqrt{I_{pY}} = I_L \sqrt{3}$

(ج)  $V_{p\Delta} = \sqrt{3} V_L$  (د)  $V_{pY} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$

۳- کدام مورد از جمله خصوصیات روش راهاندازی نرم نیست؟

الف) دارای قابلیت تنظیم دقیق گشتاور (ب) کم بودن هزینه تعمیر و نگهداری

(ج) افزایش طول عمر مکانیکی موتور (د) پایین بودن قیمت تجهیزات

۴- با رسم نقشه کلید مدار ترمز جریان مخالف، طرز کار آن را به اختصار توضیح دهید.

۵- شکل‌های مختلف اتصال جریان DC به سیم‌پیچ‌های استاتور موتور آسنکرون در روش ترمز جریان مستقیم را رسم کنید.

۶- نمودار توازن توان در موتورهای القایی را رسم کرده و برای محاسبه توان الکترومغناطیسی و توان مکانیکی ناخالص دو رابطه بنویسید.

۷- در روش کنترل سرعت موتور با تغییر فرکانس، به ازای افزایش فرکانس، گشتاور موتور افزایش می‌یابد

صحیح  غلط

۸- نسبت سرعت تند به سرعت کند در موتورهای دو سرعته دالاندر برابر ۲ است.

صحیح  غلط

۹- تلفات مکانیکی در روش ترمز جریان مستقیم از سایر روش‌ها بیشتر است.

صحیح  غلط

۱۰- در روش کنترل سرعت ( $V$ ) با افزایش ولتاژ مقدار  $T_s$  کاهش می‌یابد.

صحیح  غلط

### پرسش‌های پایانی پودمان ۳

۱- با توجه به روابط سرعت سنکرون و لغزش جدول زیر را کامل کنید.

$$f = 50 \text{ Hz}$$

P	n <sub>s</sub>	n <sub>r</sub>	S
۲		۲۸۸۰	
	۱۵۰۰	۱۴۴۰	
۸			%۵
	۵۰۰		%۱۰

۲- موتور آسنکرون سه فازی به قدرت ۴kW و ضریب قدرت ۷۵٪ را به شبکه ۸۳° ولتی متصل کرده‌ایم. در بار نامی جریانی برابر ۱۲A از شبکه دریافت می‌کند تعیین کنید.

(الف) تلفات کلی

ب) راندمان موتور بر حسب درصد

۳- روی پلاک موتور سه فازی مشخصات زیر نوشته شده است مطلوب است ضریب قدرت موتور را به دست آورید.

$$V = ۴۰۰ [V] \quad I = ۲۵ [A] \quad P = ۸ \quad \eta = ۸۵\%$$

۴- یک موتور آسنکرون که با سرعت سنکرون می‌گردد قدرتی برابر ۶۰ kW از شبکه دریافت می‌کند. هرگاه ضریب بهره موتور ۸۰٪ باشد حساب کنید.  
تلفات مسی رتور در صورتی که تلفات مکانیکی ۲kW باشد.

۵- موتور القایی سه فازه آسنکرون که قدرت مصرفی آن ۵۵۶۷۲w و ضریب بهره آن ۸۰٪ است دارای سرعت سنکرون ۵۰۰ RPM و لغزش در بار کامل ۸٪ می‌باشد. هرگاه افت مسی استاتور ۲۵۰۰w و تلفات آهن ۱/۷kw باشد حساب کنید.

(الف) تلفات مکانیکی

ب) افت مسی رتور

ج) ضریب قدرت (اگر موتور با ولتاژ ۶۶۰v کار کند و جریان ۵۰A از شبکه دریافت نماید)

۶- یک موتور آسنکرون سه فاز به قدرت ۴hp که با ولتاژ ۳۸۰v ولت در ضریب قدرت ۸٪ کار می‌کند را در نظر بگیرید. اگر ضریب بهره موتور ۸۰٪ باشد مطلوب است:

(الف) جریان که از شبکه دریافت می‌کند

ب) جریان هر فاز موتور (در صورتی که کلاف‌های موتور مثلث باشد)

۷- یک موتور القایی سه فاز  $380\text{ V}$  ولت ۸ قطب دارای قدرت مفیدی برابر  $32\text{ A}$  ضربیب قدرت  $8/8$  است. هرگاه موتور با سرعت  $710\text{ RPM}$  در فرکانس  $50\text{ Hz}$  بچرخد مطلوب است:

(الف) راندمان در صورتی که موتور از شبکه  $50\text{ A}$  دریافت کند.

(ب) تلفات کل

(ج) لغزش موتور

(د) قدرت الکترومغناطیسی (در صورتی که تلفات مکانیکی  $448\text{ W}$  باشد)

۸- یک موتور آسنکرون سه فاز به قدرت مکانیکی  $30\text{ hp}$  و ولتاژ  $400\text{ V}$  ولت در فرکانس  $50\text{ Hz}$  با سرعت  $1440\text{ RPM}$  می‌چرخد. اگر ضربیب قدرت موتور  $85/0$  باشد مطلوب است:

(الف) لغزش در صورتی که موتور چهار قطب باشد.

(ب) قدرت الکترومغناطیسی

(ج) تلفات مسی رتور

(د) قدرت مصرفی (دریافتی) موتور اگر تلفات آهنی و مسی استاتور به ترتیب  $1200\text{ mV}$  و  $1800\text{ mV}$  باشد

(ه) گشتاورهای  $T_e$ ،  $T_s$  دربار نامی (تلفات مکانیکی  $500\text{ W}$  در نظر گرفته شود)

و جریان خط هر فاز موتور در صورتی که اتصال کلافها مثلث باشد.

۹- یک موتور آسنکرون به قدرت مفید  $3\text{ kW}$  ولتی متصل و جریان  $7\text{ A}$ مپر را با ضربیب قدرت  $78/0$  از شبکه دریافت می‌کند. مطلوب است:

(الف) مجموع تلفات ماشین (ب) درصد ضربیب بهره

(۰- روی پلاک یک الکتروموتور سه فاز این اطلاعات درج شده است.

$$\eta = 85\% \quad I = 16\text{ A} \quad P = 10\text{ hp} \quad V = 380\text{ V}$$

مجموع تلفات و ضربیب قدرت موتور را در نقطه کار نامی تعیین کنید.

۱۱- یک موتور القایی با قدرت خروجی  $12\text{ kW}$  کیلووات و ضربیب بهره  $84\%$  مفروض است. اگر تلفات ثابت  $900\text{ mV}$  باشد، مقدار تلفات متغیر آن را به دست آورید.

۱۲- توان الکترومغناطیسی موتوری  $1000\text{ W}$  ولت و تلفات مسی رتور آن  $30\text{ V}$  ولت است. اگر سرعت سنکرون موتور  $1200\text{ rpm}$  دور بر دقیقه و فرکانس شبکه  $60\text{ Hz}$  باشد، مطلوب است:

(الف) تعداد قطب‌های سیم‌بندی استاتور (ب) سرعت گردش رتور

۱۳- یک الکتروموتور القایی سه فاز با اتصال مثلث استاتور به شبکه سه فاز  $208\text{ V}$  ولت و  $60\text{ Hz}$  متصل است و در بار نامی با سرعت  $1710\text{ rpm}$  دور بر دقیقه و لغزش  $50/0\text{ V}$  قدرت  $20\text{ kW}$  کیلووات را با ضربیب قدرت  $88/0$  از شبکه دریافت می‌کند. تلفات آهنی استاتور  $750\text{ mV}$  ولت و تلفات مکانیکی  $600\text{ W}$  ولت و مقاومت اهمی هر فاز استاتور  $4/0\text{ ohm}$  است. اگر تلفات مسی استاتور و رتور برابر باشند مطلوب است:

(الف) جریان دریافتی از شبکه

(ب) قدرت الکترومغناطیسی

(ج) قدرت مفید

(د) گشتاور الکترومغناطیسی

(ه) گشتاور مفید

**ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پوダメن تحلیل ماشین‌های الکتریکی سه فاز  
(موتورهای القایی)**

استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی درس دانش فنی تخصصی الکترونکی					
نمره	شاخص تحقیق	نتایج مورد انتظار	استاندارد عملکرد (کیفیت)	تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری)	عنوان پوダメن
۳	از کل سؤالات به هفت تا ده سؤال به طور کامل پاسخ دهد.	بالاتر از حد انتظار			
۲	از کل سؤالات به شش سؤال به طور کامل پاسخ دهد.	در حد انتظار	محاسبه لغزش موتور القایی با استفاده از رابطه مربوطه - محاسبه تلفات موتور القایی - محاسبه راندمان موتور القایی	تحلیل ماشین‌های الکتریکی سه فاز (موتور القایی)	
۱	از کل سؤالات به یک تا پنج سؤال به طور کامل پاسخ دهد.	پایین تر از حد انتظار			پوダメن ۳
	نمره مستمر از ۵				
	نمره شایستگی پوダメن				
	نمره پوダメن از ۲۰				

### هدف‌گذاری و سنجش:

برای کسب شایستگی در این پودمان اگر هنرجو:

- از کل سوالات به یک تا پنج سوال به طور کامل پاسخ دهد شایستگی پایین‌تر از حد انتظار خواهد بود.
- از کل سوالات به شش سوال به طور کامل پاسخ دهد شایستگی در حد انتظار خواهد بود.
- از کل سوالات به هفت تا ده سوال به طور کامل پاسخ دهد شایستگی بالاتر از حد انتظار خواهد بود.

توجه: سوالات ارائه شده همگی همازش بوده و در سطح یادگیری در حد انتظار است. معیار ارزشیابی نتیجه محور است.

سؤال ۱- ..... (۲ نمره)

سؤال ۲- ..... (۲ نمره)

سؤال ۳- ..... (۲ نمره)

سؤال ۴- ..... (۲ نمره)

سؤال ۵- ..... (۲ نمره)

سؤال ۶- ..... (۲ نمره)

سؤال ۷- ..... (۲ نمره)

سؤال ۸- ..... (۲ نمره)

سؤال ۹- ..... (۲ نمره)

سؤال ۱۰- ..... (۲ نمره)