



پودمان ۲

طراحی با نرم افزار



واحد یادگیری ۲

طراحی با نرم افزار

مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و فناوری، سرعت طراحی، راندمان تولید و کیفیت محصول بهبود یافته است. یکی از این فناوری ها نرم افزارهای پیشرفته طراحی هستند که جایگزین طراحی و نقشه کشی با دست شده اند.


بر حسب کاربرد نرم افزارهای متعددی به بازار عرضه شده است. نرم افزار Inventor یکی از این نرم افزارهای پر قدرت است که در رشته صنایع فلزی کاربرد فراوانی دارد. یکی از کاربردهای حائز اهمیت، طراحی گسترده ورق با دقت بسیار بالا که در گذشته با دست انجام می شد. در این پودمان با انواع نرم افزارهایی که در رشته صنایع فلزی کاربرد دارد، آشنا خواهید شد. همچنین به طور ویژه کار با نرم افزار Inventor را فرا خواهید گرفت.

آیا تا به حال پی برده اید؟

- علاوه بر نرم افزار اتوکد نرم افزارهایی دیگر در رشته صنایع فلزی کاربرد دارد.
- سرعت تولید یک نقشه با نرم افزار چند برابر با دست است.
- با کدام نرم افزار می توان گسترده ورق را تعیین نمود.
- با کدام نرم افزار می توان ترتیب خمکاری یک محصول را مشخص نمود.

چرا باید از رایانه کمک بگیریم ؟

امروزه رایانه ها در صنعت نقش بزرگی را در تولید قطعات صنعتی دارند. بسیاری از قطعات برای تولید می بایست تحت آزمایشات زیادی قرار بگیرند که اگر خواهیم این آزمایش ها در فضای واقعی انجام دهیم نیاز به صرف زمان و هزینه های زیادی خواهد داشت. استفاده از رایانه کمک زیادی به کاهش این هزینه ها دارد. نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه به طراحان کمک می کند تا ابتدا طرح مورد نظر خود را ترسیم، و سپس شرایط مختلف را برای آن شبیه سازی نمایند و نتایج به دست آمده را بررسی و طرح خود را بهینه سازی نمایند. این کمک ها به حدی رسیده که امروزه در بعضی موارد امکان طراحی دستی غیر ممکن به نظر می رسد. برای مثال طراحی یک خودرو را در نظر بگیرید که از حدود سی هزار قطعه تشکیل شده است. آیا امکان مونتاژ این قطعات در نقشه کشی دستی وجود دارد؟ اگر به هر دلیل نیاز به تغییر در یک قطعه باشد تغییر در نقشه های وابسته به آن به چه زمانی نیاز دارد؟ و یا یک کانال هواکش را در نظر بگیرید. که در شکل ۱ مراحل ترسیم گسترش آن به صورت دستی آورده شده است. برای گسترش این کانال به کمک رایانه به راحتی می توان آن را مدل سازی نمود.

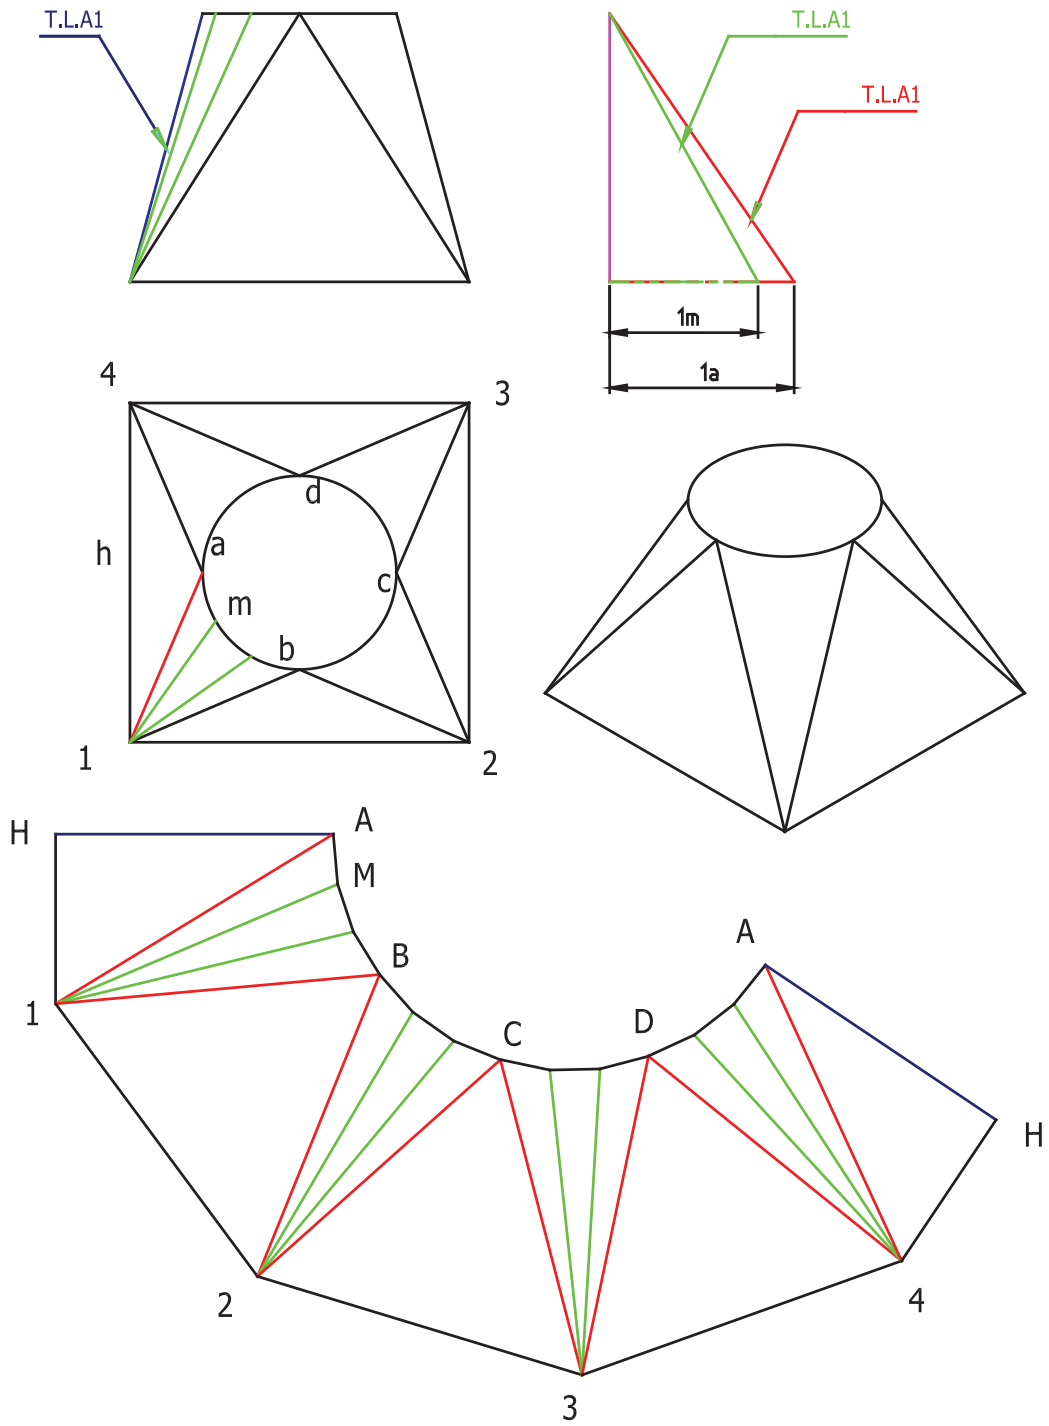


شکل ۱: روش ترسیم دستی گسترش کانال تبدیل مربع به دایره

فکر کنید



روش انجام هر یک از کارهای زیر را به صورت دستی و رایانه ای با هم مقایسه کنید؟

عملکرد	دستی	رایانه ای
ترسیم نقشه بدنه خودرو ایرودینامیک		
مونتاژ کامل قطعات یک خودرو		
تخمین قیمت کانال های هوا در یک بیمارستان قبل از ساخت		
محاسبه وزن بدنه هواپیما قبل از ساخت		
محاسبه نیروی وارد بر جوش در پره توربین در دمای بالا		
ترسیم گسترش ورق یک مخزن کروی در پالایشگاه		

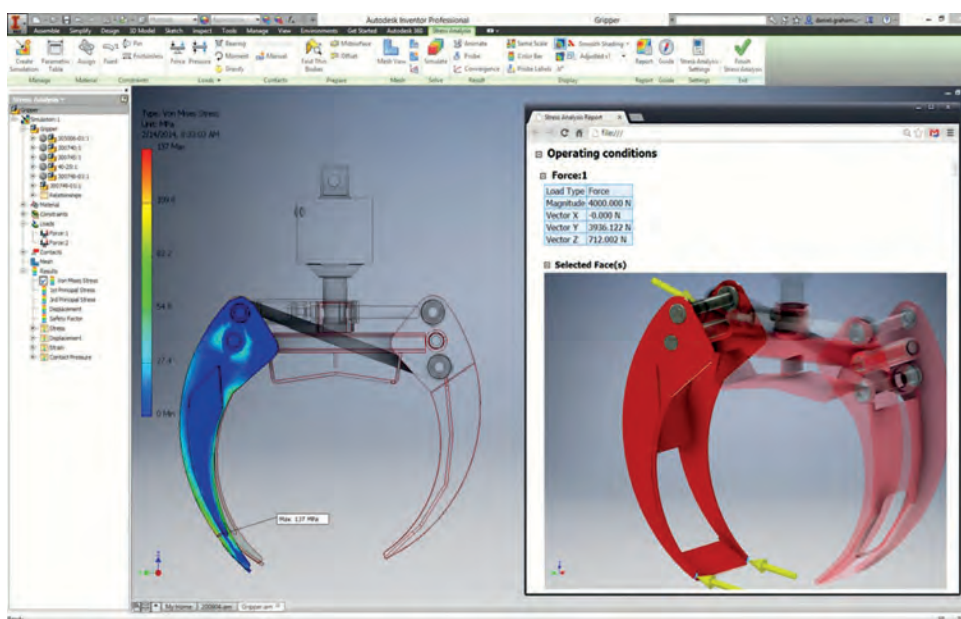

شکل ۲: تحلیل یک مکانیزم در نرم افزار

نکته



بررسی نتایج این تحلیل ها نیاز به دانش کارشناسانه دارد و نمی توان از بدون داشتن دانش فنی و فقط به کمک نرم افزار یک قطعه صنعتی را تولید کرد. همان طور که بدون اطلاعات پزشکی نمی توان نتیجه یک آزمایش خون یا نوار مغزی را بررسی نمود. و در واقع نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه ابزارهایی در دست طراحان می باشد تا بتوانند طرح خود را قبل از تولید بهینه سازی نمایند.

تحقیق کنید



کاربرد نرم افزار های طراحی در رشته صنایع فلزی در هر یک از گروه های زیر چگونه است؟

	صنعت ساختمان
	در یک پالایشگاه
	خودروسازی
	قالب های فلزی
	صنایع کشتی سازی
	صنایع نظامی

از کدام نرم افزار استفاده کنیم؟

نرم افزارهای طراحی به کمک رایانه که به طور کلی^۱ CAD نامیده می شوند. این نرم افزارها توانایی ترسیم و ویرایش نقشه های دو بعدی و سه بعدی قطعات، مونتاژ، تحلیل نیرویی، تحلیل تنش، تحلیل گرما، نما گیری، گسترش و ... را دارند. امروزه شرکت های نرم افزاری زیادی در سراسر دنیا به تولید یک یا چند محصول در این زمینه پرداخته اند. نرم افزارهایی مانند

AutoCad، Pro/ENGINEER، Autodesk Mechanical Desktop، Inventor، CATIA، SOLIDWORKS، NX که هر کدام توانایی ها و کاربردهای خاصی را دارند. همچنین قیمت هر کدام از این محصولات در دنیا تفاوت های زیادی با هم دارند. و دلیل اصلی اینکه یک شرکت نرم افزارهای متفاوتی را با نام ها و توانایی متفاوتی ارائه می نماید قیمت این نرم افزارها می باشد. حال این سؤالات مطرح می شود که، کدام یک از این نرم افزار ها رشته صنایع فلزی کاربرد

۱- Computer aided design


دارد؟ تفاوت بین این نرم‌افزارها چیست؟ کدام یک در ایران پرکاربرد تر هستند؟ آیا نیاز است با همه این نرم‌افزارها کار کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال می‌بایست ابتدا توانمندی نرم‌افزارهای مختلف در این زمینه را با هم مقایسه کنیم. تا بدانیم کدام نرم‌افزار می‌تواند بیشترین کمک را در طراحی به ما داشته باشد. (در جدول صفحه بعد برخی از توانایی های این نرم‌افزارها با هم مقایسه شده‌اند.) سپس نیاز خود را بررسی کنیم. برای مثال آیا برای ساخت یک کانال هواکش نیاز به تحلیل ارگونومی داریم؟ در طراحی یک میز رایانه چطور؟ نکته دیگری که باید به آن توجه کرد همه‌گیر بودن استفاده از نرم‌افزار در صنعت می‌باشد. چون استفاده کردن از یک نرم‌افزار خاص مشکلاتی را پیش خواهد آورد. مثلاً عدم تبادل اطلاعات با شرکت‌های همکار و یا جایگزین کردن یک طراح جدید که نیاز به آموزش‌های خاص خواهد داشت.



شکل ۳: نرم‌افزارهای طراحی به کمک رایانه

NX	SOLIDWORKS	CATIA	Inventor	Mechanical Desktop	AutoCad	نرم افزار
						شرکت سازنده
✓	✓	✓	✓	✓	✓	مدل سازی ۲D, ۳D
✓	✓	✓	✓	✓	✗	امکان ویرایش پارامتری
✓	✓	✓	✓	محدود	✗	محیط ورق کاری
✓	✓	✓	✓	✗	✗	محیط قالب سازی
✓	✓	✓	✓	✗	✗	محیط جوش کاری
✓	✓	✓	✓	محدود	✗	تحلیل شکست
✓	✓	✓	✗	✗	✗	ساخت به کمک رایانه (CAM)
قابلیت ساخت به کمک رایانه قوی	محیط کاربری ساده و روان و توانایی بالا	محیط کاری متنوع پیشرفته و فرمول پذیری	سازگاری کامل با نقشه های AutoCad Mechanical Desktop	محیط مشابه AutoCad	نرم افزار پایه در کلیه رشته ها	ویژگی خاص
خودرو سازی و هواپیما سازی	طراحی نقشه کشی ساخت	شرکتهای خودروسازی بزرگ دنیا	ماشین سازی قالب سازی عمومی	مدل سازی و نقشه کشی صنعتی	صنعت معماری ساختمان برق	کاربردها


در یک گروه بندی بزرگتر نرم افزارها به سه گروه CAD (ترسیم به کمک رایانه)، CAM (تولید به کمک رایانه) و CAE (مهندسی به کمک رایانه) تقسیم بندی می شوند. ساخت به کمک رایانه CAM قابلیت است که با آن امکان اتصال به دستگاه های CNC وجود دارد. و می توان قطعات پیچیده را تولید کرد. شرکت Autodesk این قابلیت را به صورت کامل و پرکاربرد در نرم افزار PowerMill ارائه نموده و نیز در ورژن HSM Inventor هم این قابلیت اضافه گردیده است. امروزه در سراسر دنیا سه نرم افزار CATIA، SOLID WORK و INVENTOR جزء پرکاربردترین نرم افزارها می باشد. البته باید به قیمت این نرم افزارها در دنیا نیز توجه ویژه ای داشت.

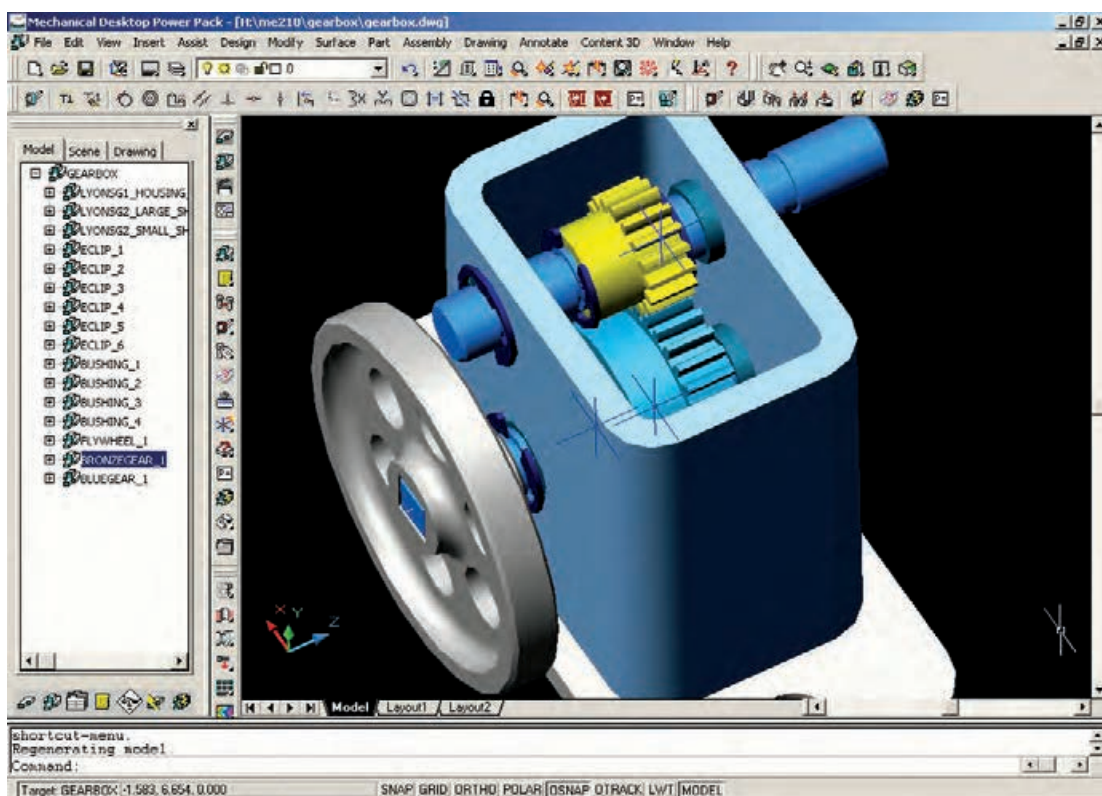

شکل ۴: نرم افزار Mechanical Desktop

آخرین ورژن این نرم افزار مربوط به سال ۲۰۰۹ می باشد ولی همچنان در صنعت کاربرد دارد.


پودمان ۲: طراحی با نرم افزار

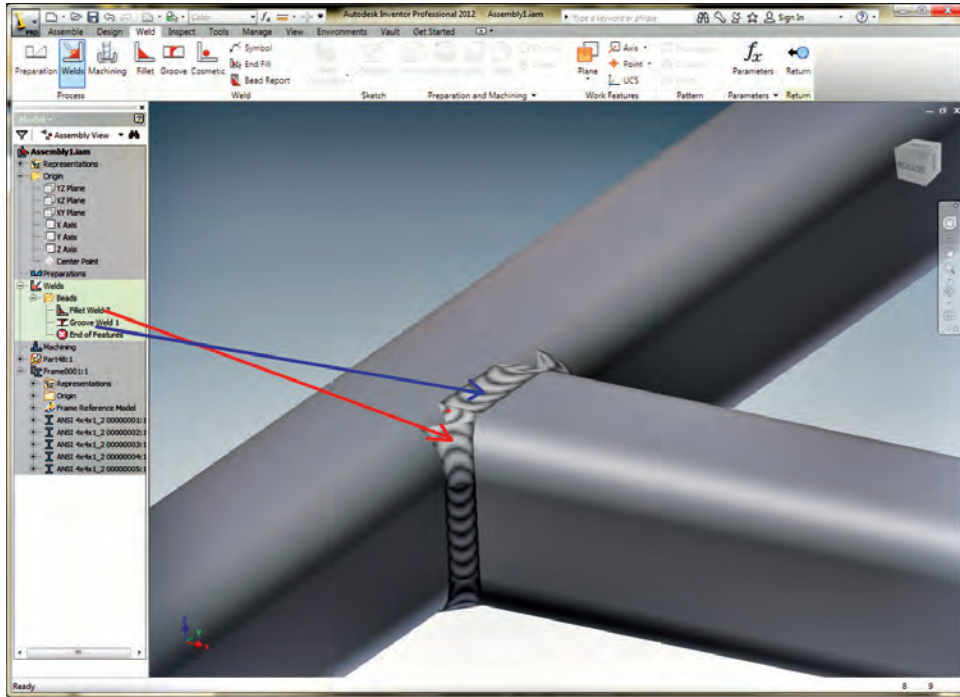

شکل ۵: نرم افزار Inventor



شکل ۶: نرم افزار CATIA

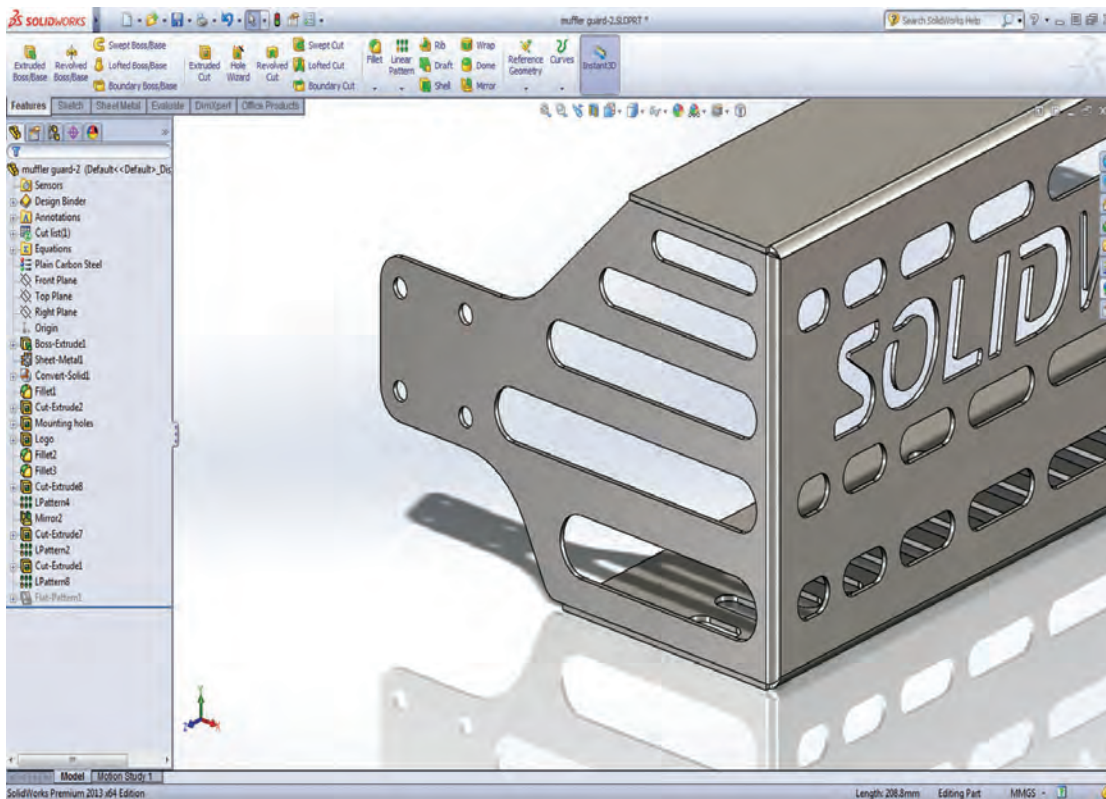

شکل ۷: نرم‌افزار SOLID WORKS

بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع از سال‌های دور از نرم‌افزار AutoCad برای ترسیم نقشه‌های خود استفاده کرده‌اند. و برای به‌روز کردن این نقشه‌ها که با فرمت DWG ذخیره‌سازی شده‌اند. یکی از بهترین انتخاب‌ها نرم‌افزار هم خانواده آن، Inventor می‌باشد. همچنین این نرم‌افزار با محیط‌های ورق کاری و جوشکاری خود انتخاب مناسبی برای رشته صنایع فلزی می‌باشد. لازم به ذکر است که اصول کلی در اکثر نرم‌افزارها یکسان می‌باشد و با یادگیری یکی از آنها می‌توان اصول کار با سایر نرم‌افزارها را نیز آموخت.

تاریخچه نرم‌افزار Inventor


شرکت Autodesk در سال ۱۹۸۲ تأسیس شود و در سال ۱۹۹۹ نرم‌افزار inventor را ارائه کرد و یکی از اولین نرم‌افزارهای طراحی و مهندسی به کمک رایانه شکل گرفت و این شرکت هر ساله در حال توسعه دادن به آن می‌باشد. در آن زمان به صورت موازی نرم‌افزار Mechanical Desktop از این شرکت یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای طراحی به شمار می‌رفت. شرکت در سال ۲۰۰۹ آخرین ورژن نرم‌افزار Mechanical Desktop را ارائه نمود و بعد از آن inventor (به معنای مخترع) رسماً به عنوان نرم‌افزار طراحی این شرکت معرفی شد. هر ساله مهندسين سراسر دنيا از اين نرم‌افزار به دليل سازگاري با ساير محصولات اين شرکت که مجموعه‌ای کامل و پرکاربرد در صنعت، معماری و گرافیک می‌باشد استفاده می‌کنند.

قابلیت‌های نرم‌افزار Inventor

این نرم‌افزار قابلیت‌های مختلف خود را در محیط‌های متفاوت ارائه نموده که با انتخاب هر یک از این محیط‌ها می‌توان از امکانات آن استفاده نمود. در جدول زیر با محیط‌های مختلف آن آشنا خواهیم شد.

توضیحات	کاربرد	محیط
در این محیط طرح اولیه با خطوط دو بعدی یا سه بعدی ترسیم و خطوط نسبت به هم قیدبندی و اندازه‌گذاری می‌شوند.	ترسیم طرح پایه (ترسیمه)	Sketch
این محیط برای تبدیل طرح Sketch به مدل سه بعدی استفاده می‌گردد.	ایجاد قطعه سه بعدی	Part Modeling
از این محیط برای مونتاژ قطعات سه بعدی بر روی یکدیگر استفاده می‌شود. همچنین کتابخانه کاملی از کلیه قطعات استاندارد در این قسمت وجود دارد	مونتاژ قطعات	Assembly
در این محیط ورق را می‌توان خمکاری، پانچ و سوراخکاری کرده و یا به صورت سه بعدی طراحی کرده و گسترش آن را بدست آورد (شکل ۸).	محیط ورقکاری	Sheet Metal
این محیط دارای سه قسمت : ● آماده‌سازی (شیارها و پخ‌های قبل از جوشکاری) ● جوشکاری شامل انواع جوش گوشه و شیاری ● ماشین کاری بعد جوشکاری همچنین استحکام جوش و میزان الکتروود مصرفی را هم محاسبه می‌نماید (شکل ۹).	محیط جوشکاری	Weldment
محاسبات مربوط به طراحی انواع چرخنده، بلبینگ، بادامک، پیچ و مهره، فنر شافت‌ها، خارها، قاب‌ها و... در این قسمت انجام می‌شود. در قسمت طراحی قاب (Frame) می‌توان یک اسکلت فلزی را انواع پروفیل طراحی نمود. برای مثال بدنه یک میز یا نیمکت را مدل کرد (شکل ۱۰).	محیط شتاب دهنده طراحی	Design Accelerator
طراحی انواع قالب تزریق پلاستیک در این محیط انجام می‌گردد.	طراحی قالب	Mold Design

به بررسی رفتار یک قطعه تحت نیروهای مختلف می پردازد.	محیط آنالیز تنش	Stress Analysis
در این محیط حرکت یک مکانیزم را بررسی و نیروها و تنش های وارد به قطعات محاسبه می شود.	محیط شبیه سازی دینامیکی	Dynamic Simulation
در این محیط انواع لوله کشی ها با استانداردهای مختلف انجام می گردد. برای مثال لوله های هیدرولیک یک بیل مکانیکی و یا سیستم خنک کننده یک نیروگاه	محیط لوله کشی	Piping
با حرکت دوربین و نورپردازی از یک مکانیزم می توان یک فیلم ساخت	محیط فیلم برداری	inventor studio
در این قسمت می توان انیمیشنی از مونتاژ و دیمونتاژ کردن یک مکانیزم ساخت	محیط ارائه (نمایش)	Presentation
در این محیط انواع نماگیری، برش زدن، اندازه گذاری، تolerانس هندسی، کیفیت سطح و علامت های جوشکاری انجام می شود. و در نهایت نقشه اجرایی خروج می گردد.	محیط نقشه	Drawing

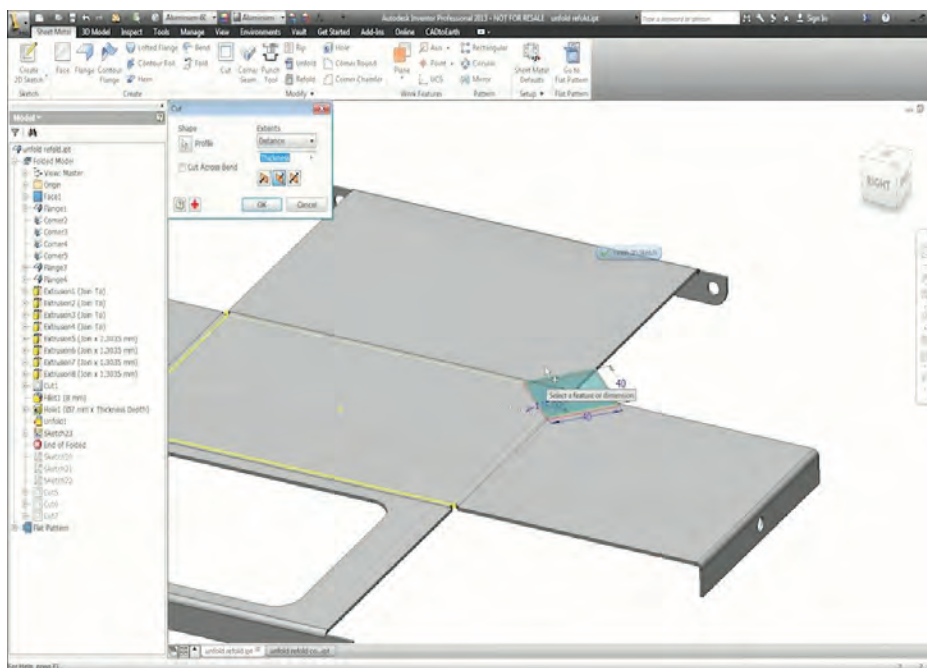

شکل ۸: محیط ورقکاری (Sheet Metal)

آشنایی کلی با نرم افزار Autodesk Inventor Professional

شرکت اتودسک معمولاً در هر سال میلادی نسخه ای جدید از نرم افزار اینونتور را با نام همان سال منتشر می کند.

پژوهش
کنید




تفاوت نسخه های مختلف نرم افزار در اینونتور در چیست ؟
آیا این اختلاف ها در کاربردهای معمولی نرم افزار می باشد ؟
با یادگیری یک نسخه از نرم افزار آیا می توان با نسخه های دیگر نیز کار کرد ؟

نرم افزار را می توان از مسیر زیر اجرا نمود:

Start >> All Programs >> Autodesk >> Autodesk invrntor 2015 >> Autodesk Inventor Professional 2015

بعد از اجرای برنامه مانند سایر برنامه ها گزینه New را انتخاب می کنیم. همانطور که در شکل ۱۱ مشاهده می کنید. در قسمت الگوها می توان استانداردهای Metric و English را انتخاب نمود. با انتخاب گزینه متریک صفحه برای انتخاب نوع فایل مورد نظر باز می شود که در واقع قسمتی از محیط های مختلف نرم افزار می باشد. و هر کدام را می توان از استانداردهای متفاوت انتخاب نمود.

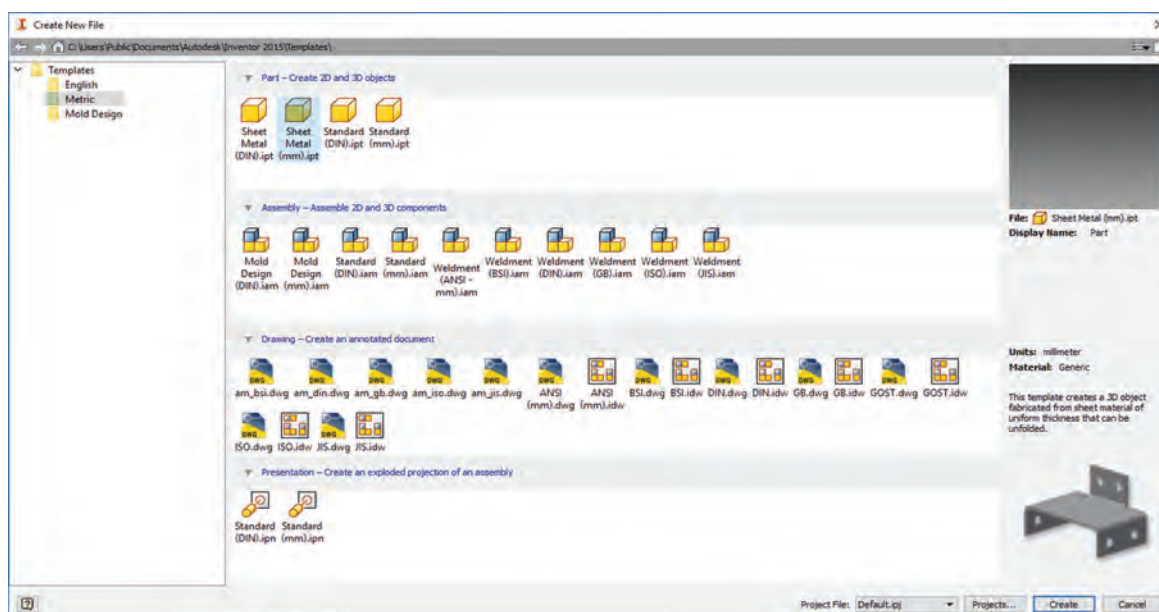

شکل ۱۱: پنجره New

یکی از خصوصیات این نرم‌افزار تعریف پروژه می‌باشد. کلیه فایل‌هایی که در یک پروژه تعریف می‌شوند با یکدیگر ارتباط دارند برای مثال در پروژه یک دستگاه فایل‌های قطعات، فایل‌های مونتاژ، قطعات استاندارد و فایل‌های نقشه توسط پروژه به هم مرتبط می‌شوند.

به تقسیم بندی فایل‌ها در شکل ۱۱ دقت نمایید. فایل‌ها به سه گروه اصلی طبقه بندی شده‌اند. این طبقه بندی در سباز نرم افزار های طراحی نیز به همین ترتیب می‌باشد.

نکته










قطعه	مونتاژ	نقشه
------	--------	------

در جدول زیر هر یک از محیط‌ها را با خط به کاربرد آن وصل کنید.

تحقیق کنید

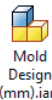

کاربرد	نوع فایل و پسوند	نمایه
برای ترسیم قطعات ورقکاری و صفحات گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.	Standard.ipt	 Standard (mm).ipt
در این قسمت می‌توان قطعات ترسیمی را به کمک انواع جوش به یکدیگر متصل و محاسبات جوش را انجام داد.	Sheet Metal.ipt	 Sheet Metal (mm).ipt
برای ترسیم قطعات حجم دار مورد استفاده قرار می‌گیرد.	Standard.iam	 Standard (mm).iam
در این محیط قادر خواهید بود از قطعات و مونتاژهای انجام شده نماگیری و سپس اندازه گذاری نمایید.	Weldment.iam	 Weldment (ISO).iam
قطعات ترسیمی و قطعات استاندارد مانند پیچ و مهره را در این محیط می‌توان بر روی یکدیگر مونتاژ کرد.	Mold Design.iam	 Mold Design (mm).iam
محیط ساخت انیمیشن مونتاژ و دمونتاز دستگاه ها	ISO.idw	 ISO.idw
محیط طراحی قالب تزریق پلاستیک	Standard.ipn	 Standard (mm).ipn

بررسی قسمت های صفحه اصلی نرم افزار

ریبون^۱

نواری است که کلیه ابزارهای مورد نیاز روی آن قرار دارد. این ابزارها در پانل های مختلفی تقسیم بندی می شوند. ریبون ها در محیط های مختلف نرم افزار متفاوت هستند و ابزارهای زیادی را در اختیار کاربر قرار می دهد. قابلیت اضافه کردن، کم کردن، کمینه کردن، مخفی کردن ریبون ها مانند سایر نرم افزارهای تحت ویندوز انجام می گردد.

صفحه نمایش

کلیه ترسیمات دو بعدی یا سه بعدی در این محل انجام می شود. و به کمک ابزار های پیمایشی می توان در این فضا جابجایی، چرخش و بزرگ نمایی را انجام داد.

مرورگر^۲

یکی از قسمت های بسیار مهم در نرم افزارهای طراحی مرورگر می باشد. که کلیه مراحل انجام کار در آن به صورت پارامتری و درختی ذخیره می گردد. و این قابلیت را به کاربر می دهد تا به مراحل قبلی رجوع کرده و تغییراتی را در آن بوجود آورد. و این قابلیت در برخی از نرم افزارهای ترسیمی مانند اتوکد وجود ندارد.

نوار وضعیت^۳

نواری است در پایین صفحه نمایش که در زمان اجرای دستورات به کاربر اعلام می کند که در ادامه اجرای این فرمان چه اقدامی را می بایست انجام دهد. توجه به این پیام ها کمک بسیار در یادگیری نرم افزار خواهد داشت. همچنین توضیحاتی در مورد مختصات و یا درجات آزادی شکل را نمایش می دهد.


جعبه دید^۴

مکعبی است که به کمک آن می توان مدل ساخته شده را از جهت روبرو، بالا چپ و سایر جهت ها حتی در جهات ترکیبی مشاهده نمود. و یا آن را چرخش داد. این ابزار بسیار سود مندی در زمان کار با قطعات پیچیده می باشد.

نوار پیمایش^۵

ابزارهایی مانند بزرگ نمایی، جابجایی تصویر، چرخش تصویر و نوع نمایش برای دسترسی سریع در آن قرار گرفته است. در زمان اجرای تمام دستورات در کنار دست کاربر قرار دارد.



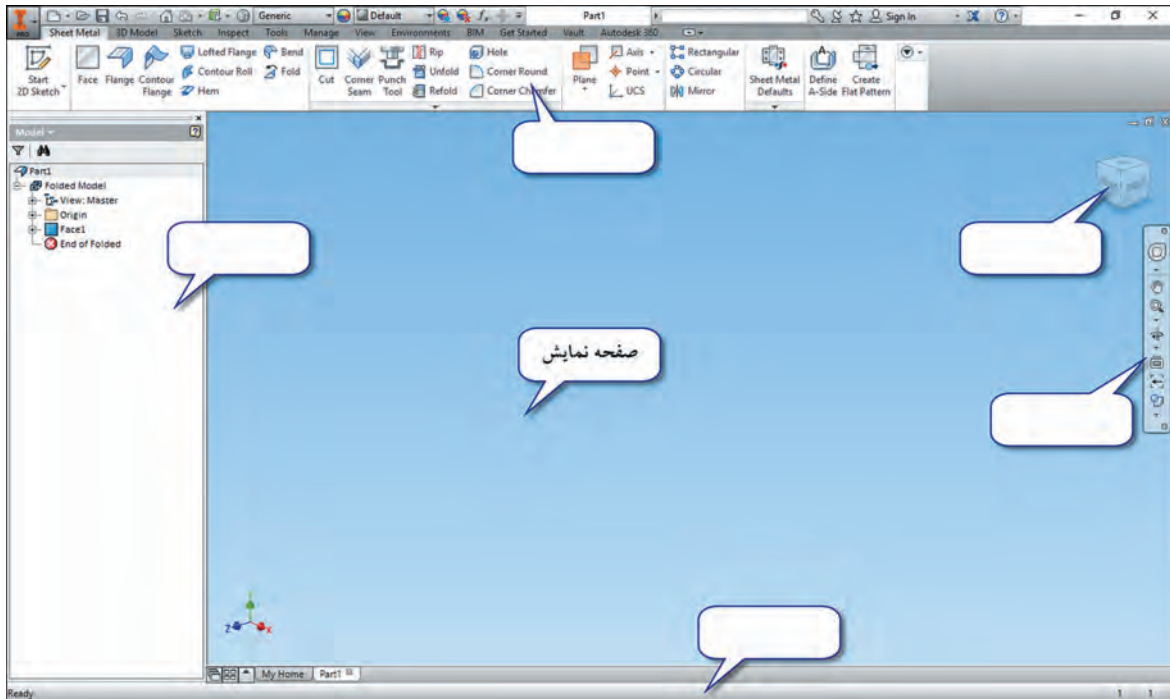





با توجه به مطالب صفحه قبل جاهای خالی را در شکل زیر پر کنید.



شکل ۱۲: صفحه اصلی نرم افزار

ابزارهای پیمایش

برای جابجایی، چرخش، بزرگ نمایی، تغییر جهت دید و سبک دید می توان از نوار پیمایش کمک گرفت و یا به کمک موس برخی از اعمال پر کاربرد آن را انجام داد.

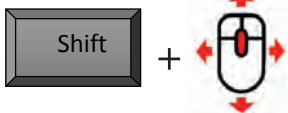	درگ کردن با اسکرول (پایین نگه داشتن کلید چرخشی موس و جابجایی)	جابجایی صفحه نمایش	Pan	
	چرخش اسکرول موس	اندازه نمایی	Zoom	
	دابل کلیک با اسکرول	نمایش همه موضوعات ترسیم شده	Zoom All	
	فشردن کلید Shift همراه با درگ اسکرول موس	چرخش فضای دید	Free Orbit	



با توجه به سبک دیدهای مختلف در نوار پیمایش جدول زیر را کامل کنید. راهنمایی: ابتدا هر یک از حالت ها را در نوار پیمایش انتخاب کنید. سپس موس را بر روی آیکون آن نگه دارید تا به کمک تصویر شما را راهنمایی کند.

		Realistic	
		Shaded	
		Shaded with Edges	
		Wireframe with visible Edges Only	
		Wireframe	



Zoom

Free Orbit


Look At

Visual Styles

نوار پیمایش

نکته

نکته ای که به یادگیری نرم افزار بسیار کمک می کند این است که اگر موس را بر روی ابزارهایی که در ریبون قرار دارد نگه داریم پنجره ای باز می شود که شامل **Help** تصویری و یا در بعضی موارد یک فیلم کمک آموزشی کوتاه خواهد بود.

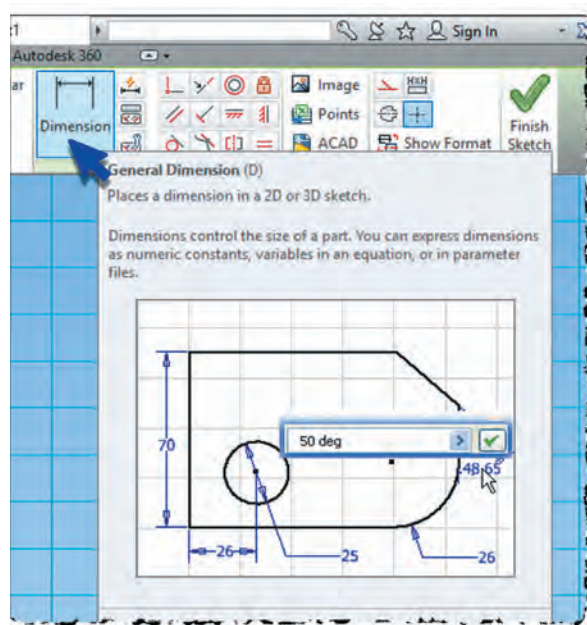


محیط ترسیم Sketch

برای ترسیم یک مدل سه بعدی ابتدا نیاز است طرحی دو بعدی از سطح اولیه قطعه ترسیم کرده سپس به آن حجم دهیم. یا آن را تبدیل به یک سطح ورق کنیم. حتی برای پروژه های اسکلت فلزی، ابتدا طرح اولیه دو بعدی یا سه بعدی را ترسیم می کنیم و سپس بجای خطوط، پروفیل ها را جایگزین می نماییم. در این محیط خطوط می بایست به یکدیگر مقید باشند. این محیط یکی از مهمترین قسمت های ترسیم می باشد. زیرا راهبرد ترسیم از این نقطه شروع می شود.


این محیط شامل قسمت های:

- ترسیم
- تصویر سازی هندسی Project Geometry
- ویرایش
- اندازه گذاری
- مقید کردن
- قالب بندی.

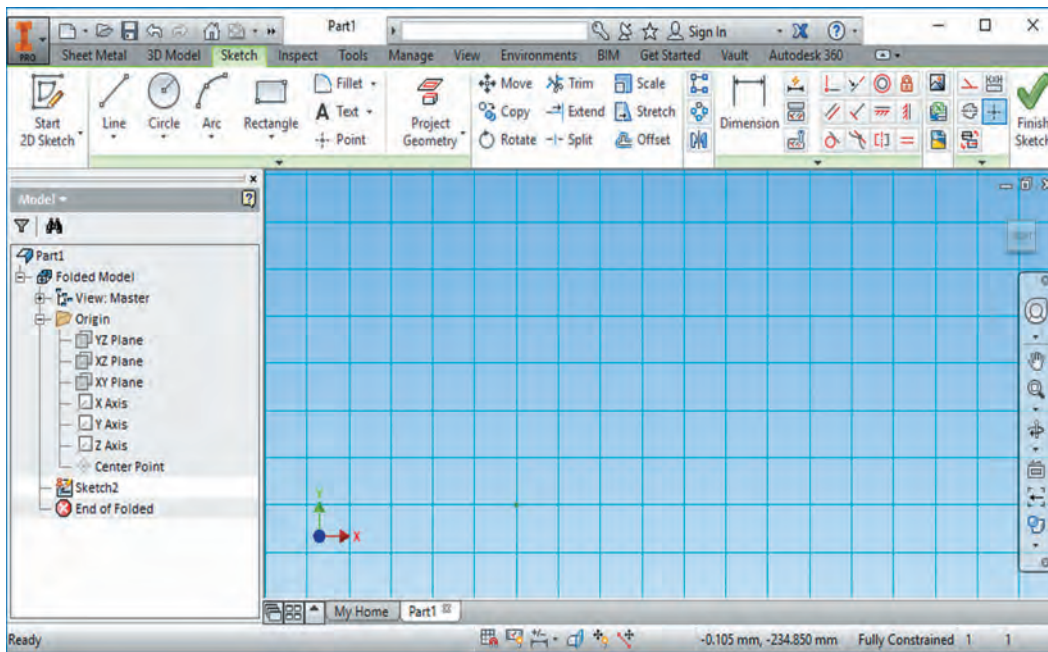


ترسیم کاملاً مقیدی مانند شکل زیر ترسیم نمایید.


کار کلاسی

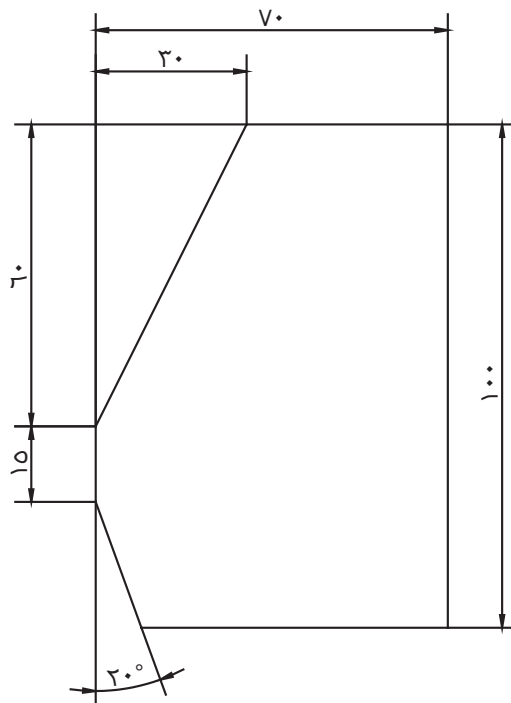


۱- یک فایل New از نوع Sheet metal(mm).ipt باز کنید.

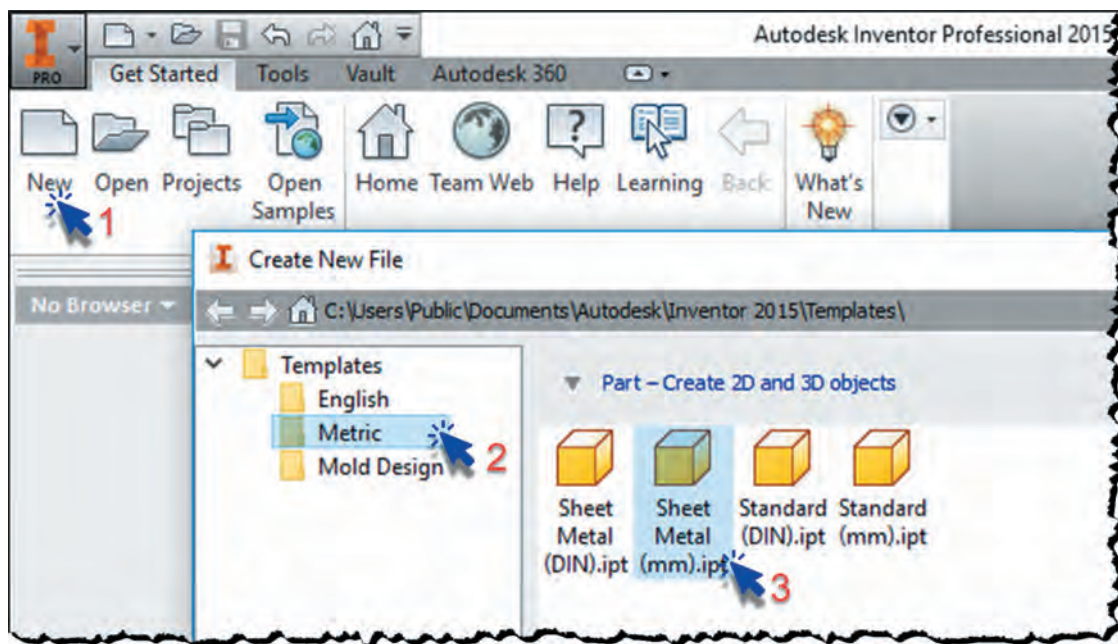
 


۲- برای ورود به محیط ترسیم (Sketch) روی آیکون کلیک کنید.

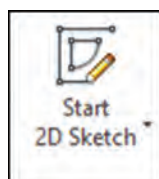




۳- از مرورگر صفحه XY را برای ترسیم انتخاب کنید. یا در صفحه نمایش روی صفحه XY کلیک کنید.

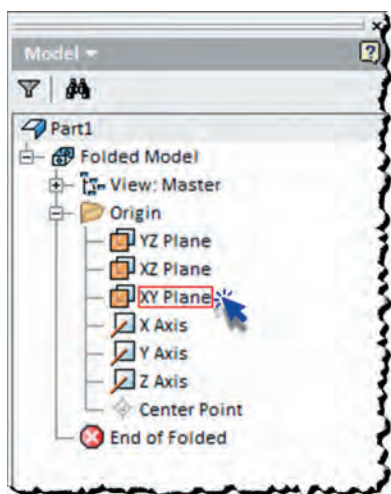


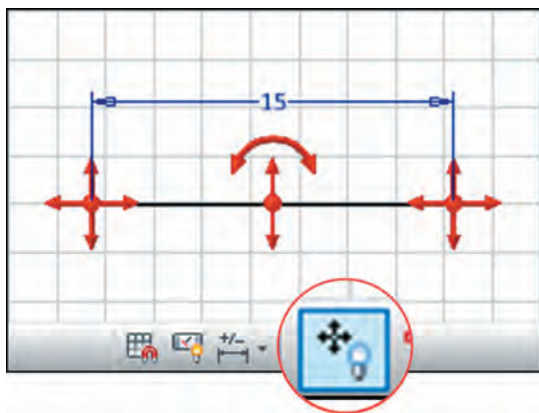
۴- به کمک دستور خط (Line) از نوار ابزار Create شکل را با ابعاد تقریبی ترسیم کنید. بهتر است شکل را از نقطه مرکز شروع به ترسیم کنید و در زمان ترسیم خطوط افقی و عمودی به مقید شدن آن دقت کنید. در زمان ترسیم  و  در کنار خط ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده قید افقی و عمودی برای خط می‌باشد. در صورتی که در زمان ترسیم خطوط افقی و عمودی را مقید نکریدید با انتخاب این قیدها از نوار ابزار Constrain آنها را مقید کنید.



۵- به کمک قید اندازه (Dimension) شروع به اندازه گذاری شکل کنید در هر مرحله به نوار وضعیت توجه کنید. در این نوار تعداد قید های مورد نیاز جهت کامل مقید شدن شکل نوشته شده است. در صورت مقید بودن کامل شکل پیام Fully Constrained در نوار وضعیت ظاهر می‌شود.

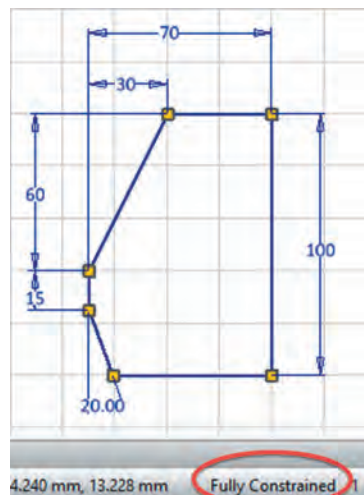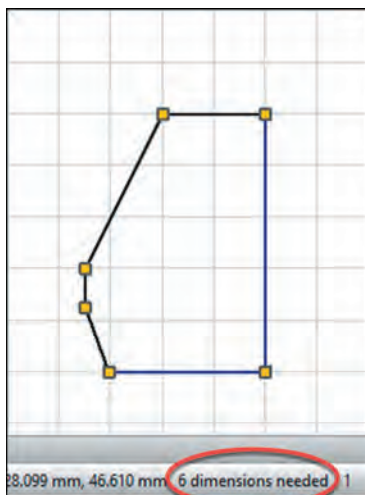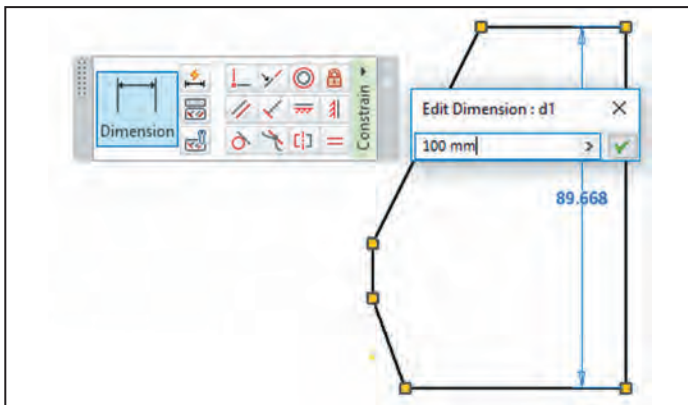


در صورت مقید نبودن کامل یک ترسیم، شکل قابلیت جابه جایی، چرخش و یا تغییر اندازه را دارد و با کشیدن و رها کردن موس می توان آن را تغییر داد. و این به این معناست که ممکن است در سایر مراحل ترسیم شکل بدون آگاهی طراح تغییر کند. برای مشاهده جهت این تغییرات می توان از ابزار درجه آزادی استفاده نمود. به منظور نمایش و یا عدم نمایش درجات آزادی^۱ می توان روی آیکون های  یا در نوار وضعیت کلیک کرد. در این حالت با فلش هایی جهت های قابل جابجایی برای هر نقطه یا خط نمایش داده می شود.



روش دوم ترسیم به این صورت می باشد که در هنگام ترسیم خط، در کادر شناور کنار خط مقدار طول خط را وارد کنید.




ترسیم کاملاً مقیدی مانند شکل زیر ترسیم نمایید.

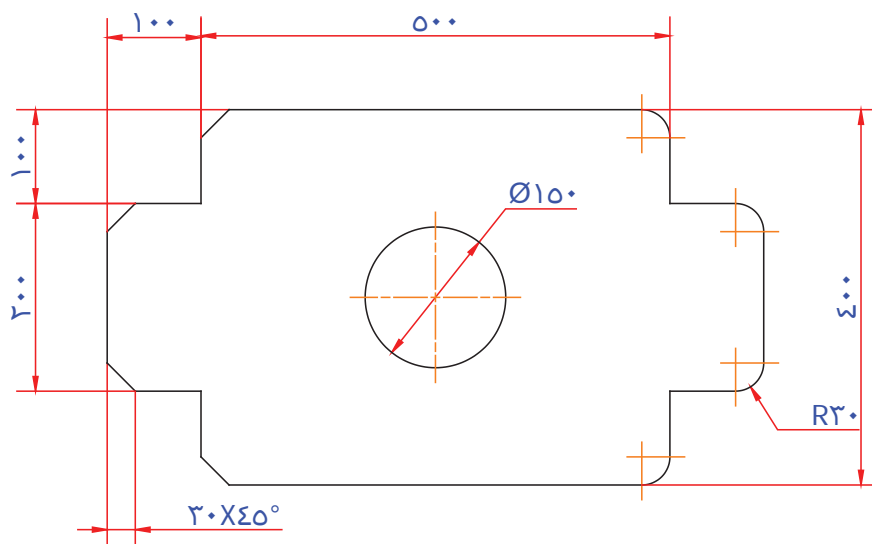


دستورکار


- ۱- یک فایل New از نوع Sheet metal(mm).ipt باز کنید.
- ۲- وارد محیط ترسیم (Sketch) شده و صفحه XY را برای ترسیم انتخاب نمایید.
- ۳- به کمک فرمان Rectangle (Tow Point) یک مستطیل رسم کنید.
- ۴- مستطیل را با قید اندازه (Dimension) اندازه گذاری کنید.

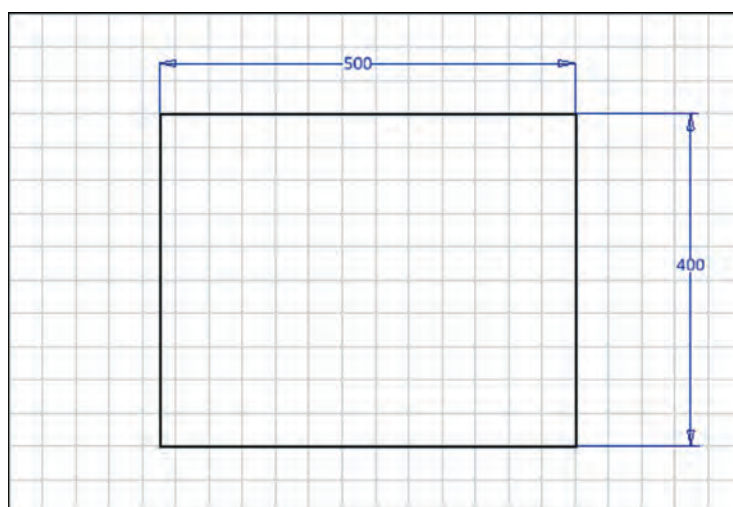


۵- به کمک دستور خط (Line) خطوط زیر را اضافه کرده و یک طرف را مانند شکل اندازه گذاری کنید.

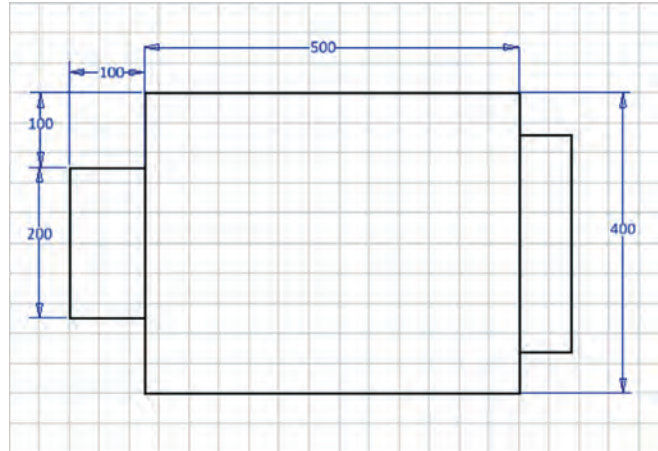


۶- به کمک قید هم راستایی (Collinear) خطوط را روبه روی هم مقید نمایید.

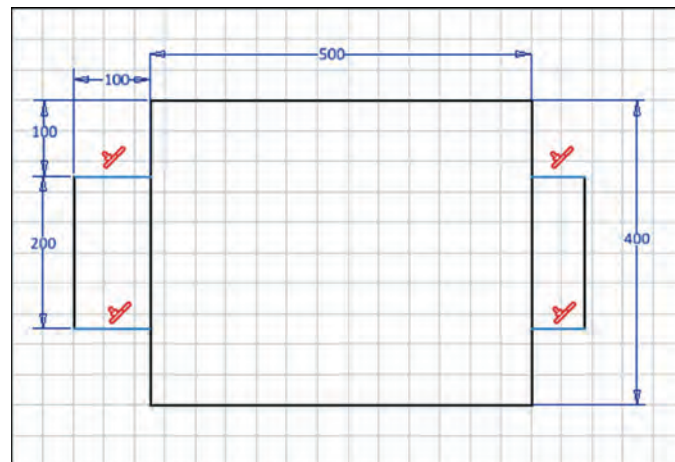


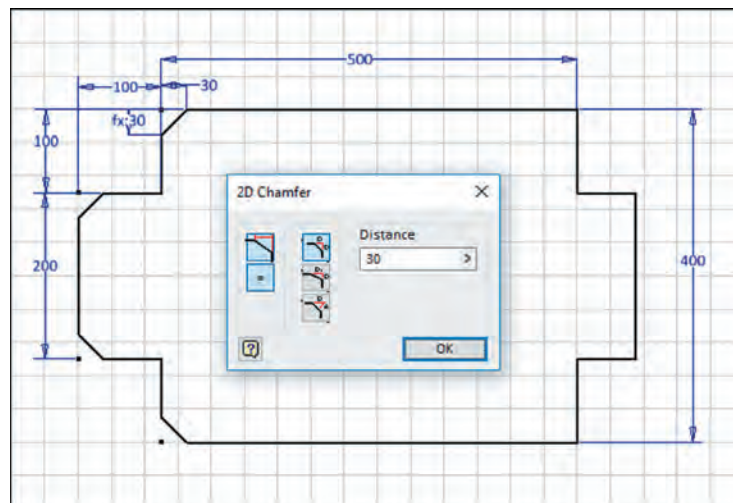
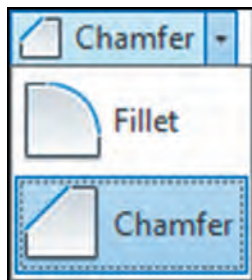
۷- با استفاده از قید تساوی (Equal) خطوط را هم اندازه کنید.

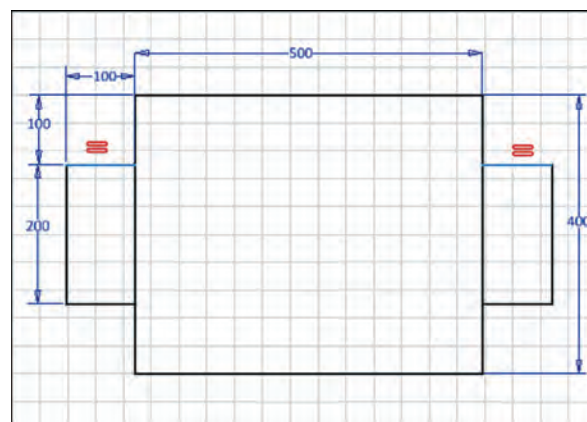


۸- با استفاده از دستور برش  (Trim) قسمت های اضافی را برش بزنید.

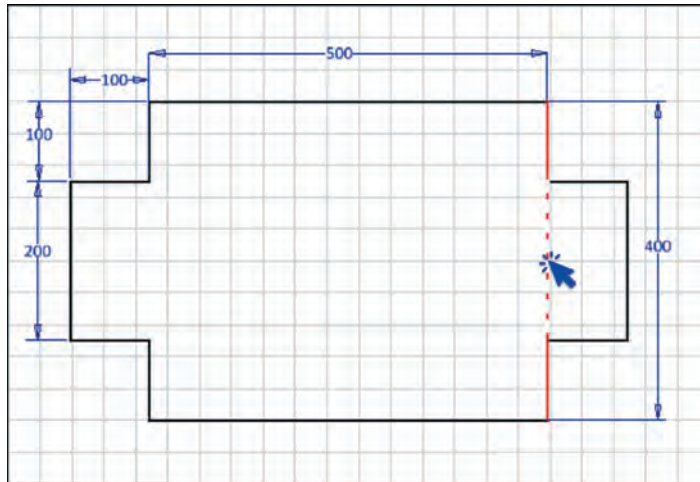


۹- پخ های 30×30 را با استفاده از ابزار پخ  (Chamfer) به شکل اضافه کنید. برای باز کردن برخی از ابزارها می بایست بر روی فلش کوچک کنار کلیک کرد.




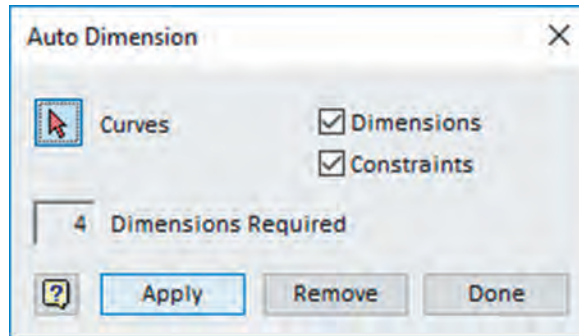
۱۰- به وسیله ابزار گرد کردن گوشه ها (Fillet) گوشه ها را با شعاع ۳۰ گرد کنید.

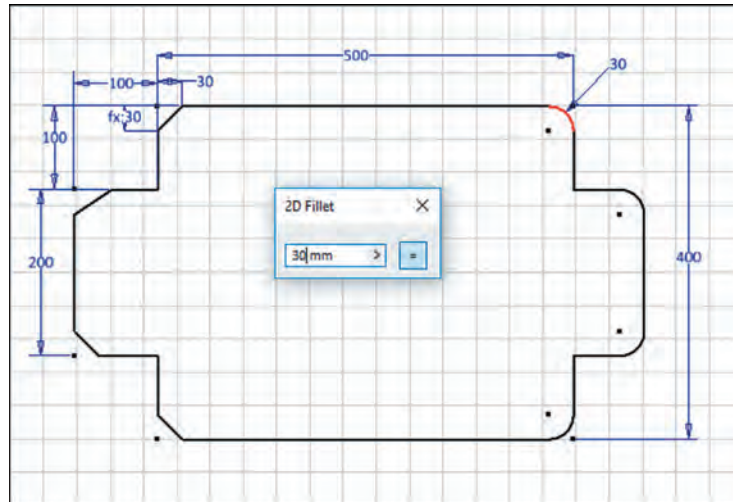

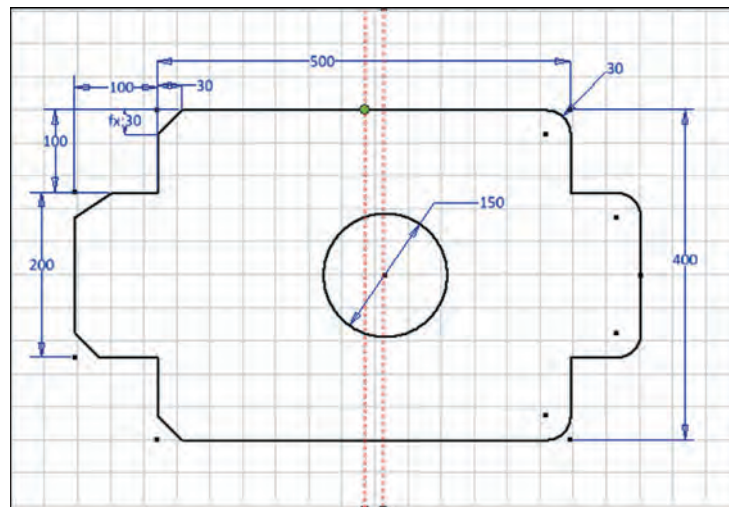


۱۱- به کمک ابزار دایره (Circle Center Point) دایره ای تقریباً در وسط شکل ترسیم کرده و قطر آن را ۱۵۰ تعیین کنید. سپس به کمک قید عمودی و نقطه وسط خط را با مرکز دایره در یک راستای عمودی قرار دهید. این کار را برای راستای افقی نیز انجام دهید. این عمل باعث می شود که حتی با تغییر ابعاد، دایره همیشه در مرکز شکل باشد.




۱۲- با توجه به نوار وضعیت متوجه می‌شویم که شکل کاملاً مقید نیست. و چند درجه آزادی دارد. برای مقید کردن کامل شکل از ابزار اندازه گذاری و قید گذاری خودکار  Automatic Dimensions and Constraints استفاده کنید.



۱۳- در پایان با فرمان  Finish Sketch از محیط ترسیم خارج شده و فایل را ذخیره کنید.

برای نمایش یا عدم نمایش تمام قیدهای فعال در یک ترسیم می‌توان بر روی آیکون   در نوار وضعیت کلیک کرد. یا از کلید های F۸ و F۹ استفاده نمود. برای ویرایش یا حذف قیدها نیاز است. آنها در حالت نمایش باشند.

نکته 

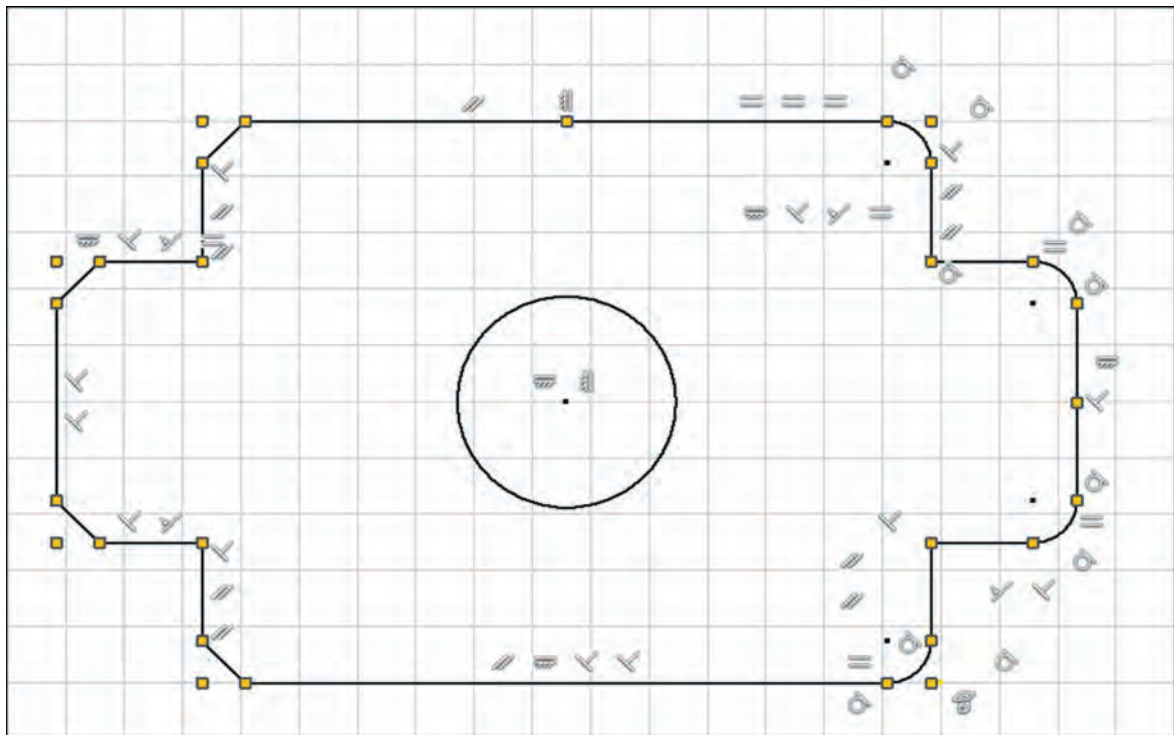

فکر کنید



با توجه به شکل ها کاربرد هر یک از قید های زیر را بنویسید.


شرح	شماتیک	نمایه
<p>قید افقی: افقی کردن خطوط هم راستا کردن نقاط به صورت افقی</p>		

		✓
		○
		[]
		=


ترسیم های زیر را در محیط Sketch رسم کنید.

تمرین



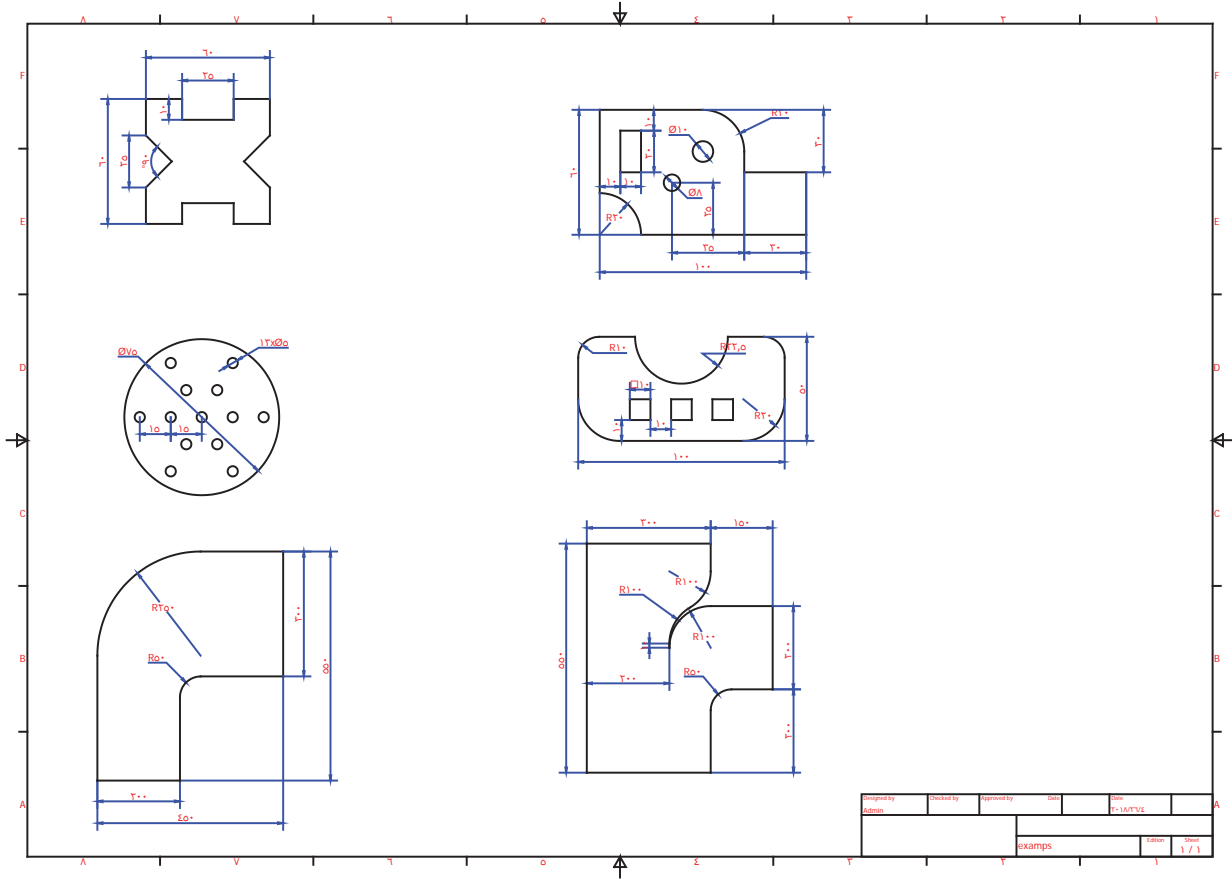


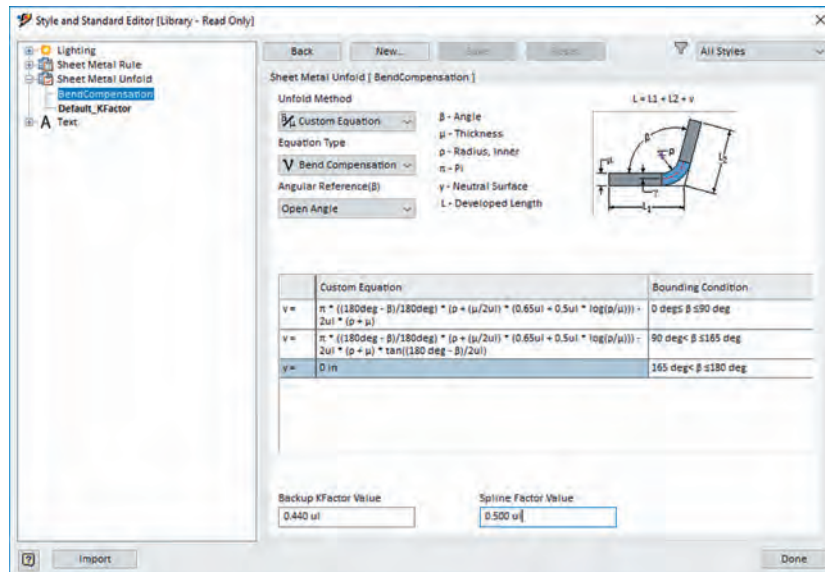


Designed by Admin	Checked by	Approved by	Date	Rev 1.0/1
exams			Sheet	Over 1/1





تابلو برق زیر را مدل سازی کنید.
جنس : ورق گالوانیزه ۰/۵

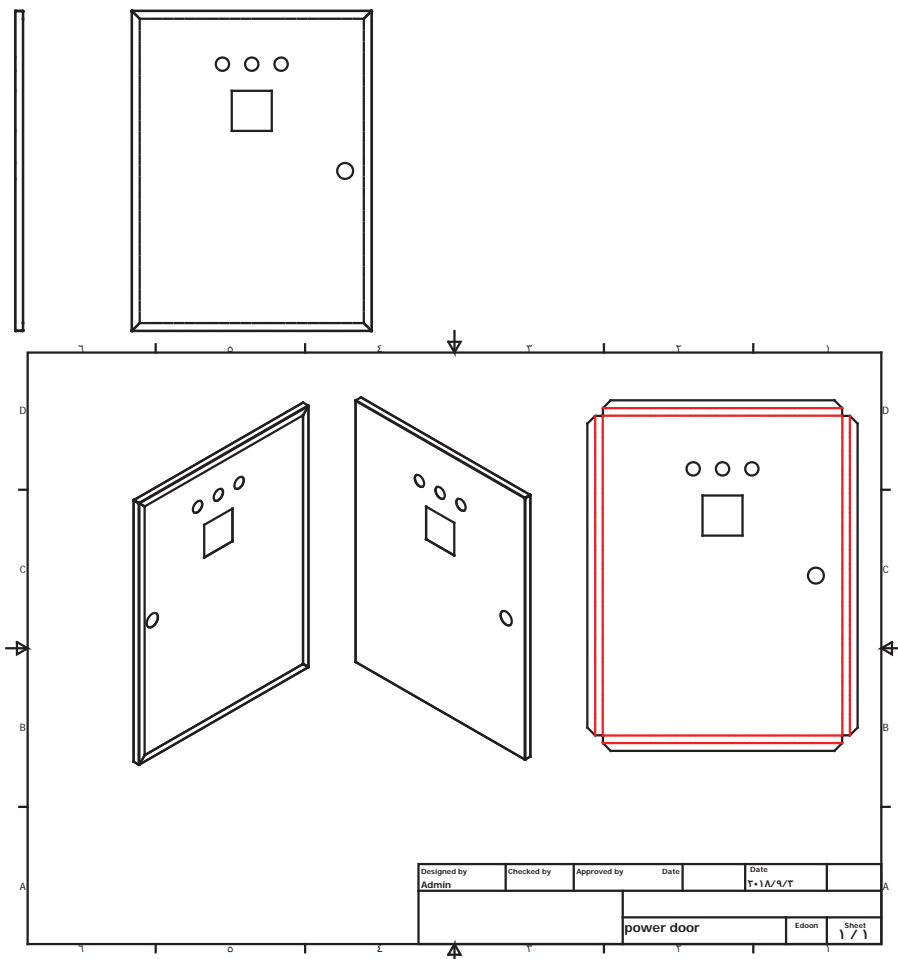
کار کلاسی




- ۱- یک فایل New از نوع Sheet metal(mm).ipt باز کنید.
- ۲- برای تعریف ضخامت و جنس ورق، وارد قسمت Sheet Metal Defaults  شوید.
- ضخامت به صورت پیش فرض ۰/۵ است آن را تغییر ندهید. و از لیست Material جنس Steel , Galvanized را انتخاب کنید.
- ۳- وارد محیط ترسیمه (Sketch) شده و صفحه XY را برای ترسیم انتخاب نمایید.
- ۴- به کمک فرمان  Rectangle (Tov Point) یک مستطیل با ابعاد ۴۵۰ × ۶۰۰ رسم کنید.
- ۵- با خارج شدن از محیط ترسیم دوباره وارد محیط Sheet metal شوید.
- ۶- با استفاده از ابزار سطح  Face و انتخاب مستطیل ترسیم شده آن را به یک سطح ورق تبدیل کنید.

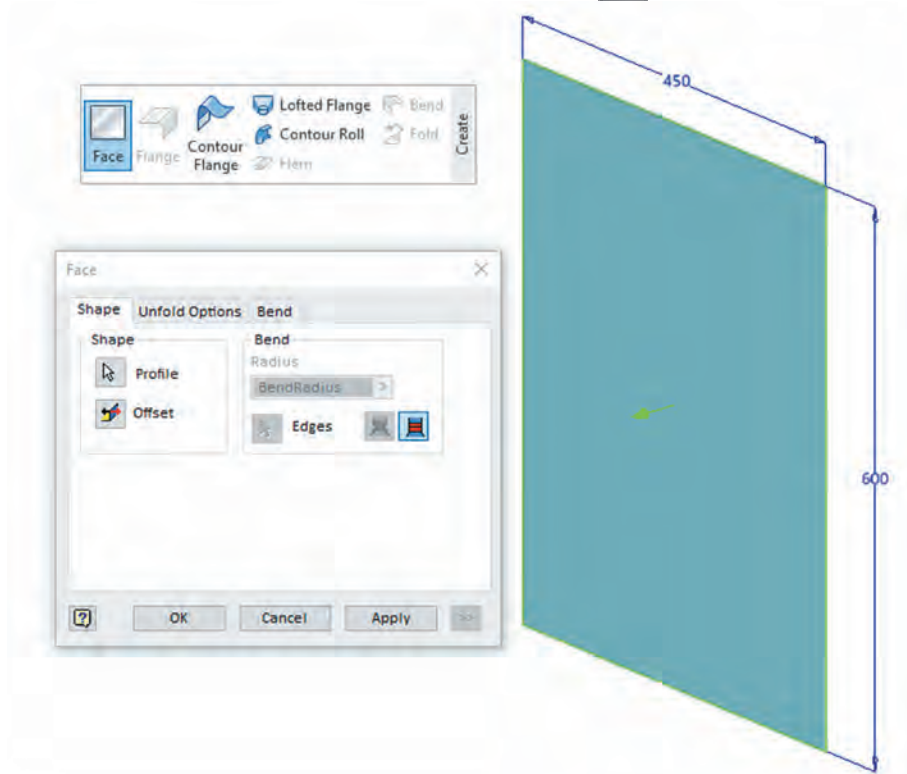


- ۷- به کمک ابزار لبه دار کردن  Flange لبه ای به ارتفاع ۱۵ میلیمتر به دور تا دور ورق اضافه کنید. زاویه خم ۹۰ درجه و شعاع خم به صورت پیش فرض برابر ضخامت ورق می باشد.

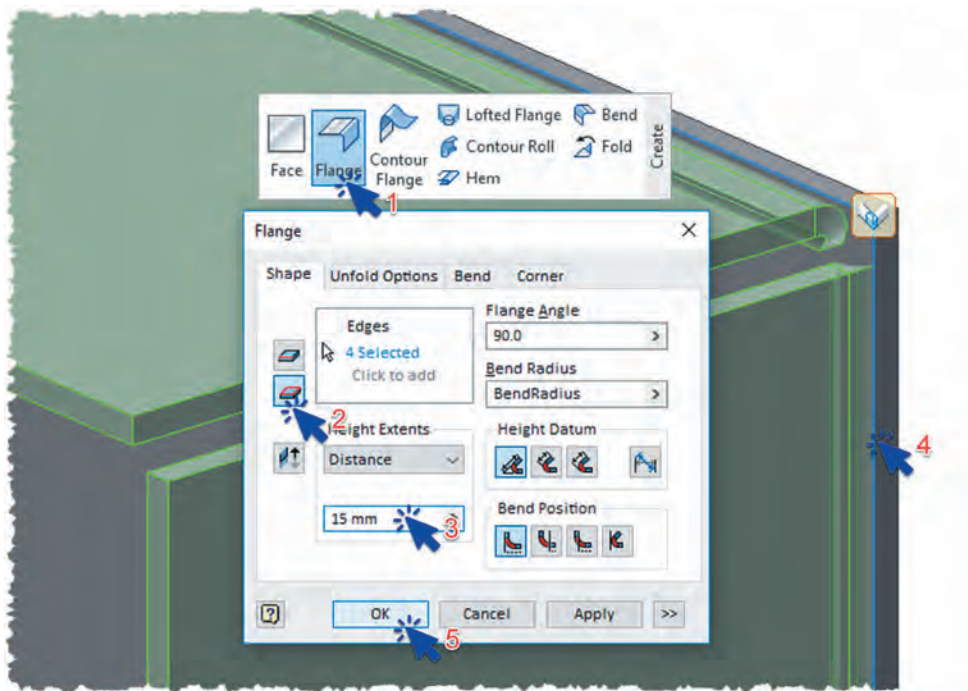

۸- با استفاده از ابزار Flange و انتخاب همه لبه های داخلی، لبه ای دیگر به ارتفاع ۱۵ میلیمتر به لبه قبلی اضافه کنید.

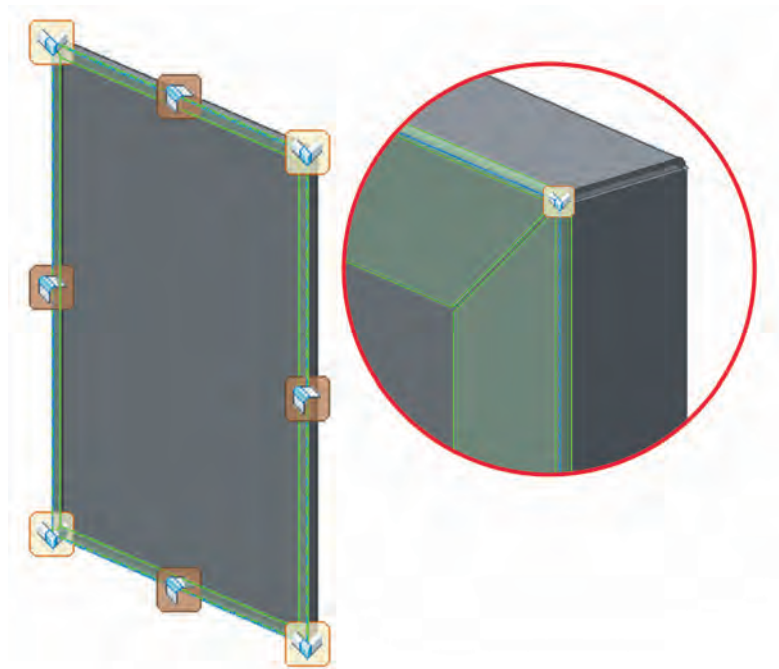


یک ترسیمه جدید روی درب تابلو ایجاد کنید.

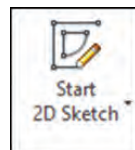



۹- به کمک ابزار

۱۰- به کمک دستور دایره و مستطیل پروفیلی مانند شکل زیر ترسیم و اندازه گذاری کنید.

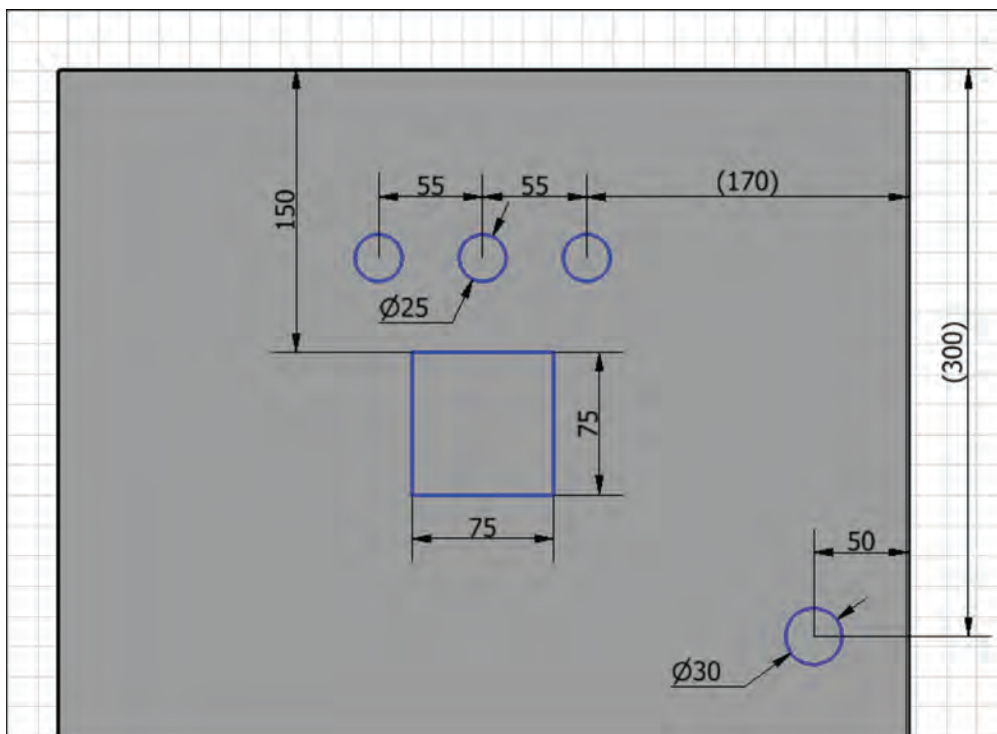

۱۱- با فرمان Finish Sketch از محیط ترسیمه خارج شده و به محیط ورق کاری برگردید.

۱۲- برای برش دادن پروفیل ترسیم شده از ورق از ابزار Cut استفاده کنید. به این صورت که ابتدا پروفیل‌های مورد نظر را انتخاب و سپس عمق سوراخ کردن را تعیین کنید. در این ابزار عمق به صورت پیش فرض برابر ضخامت ورق می باشد.

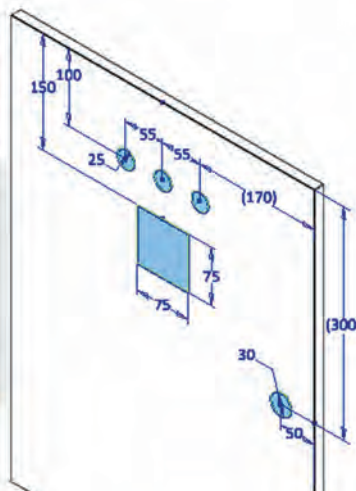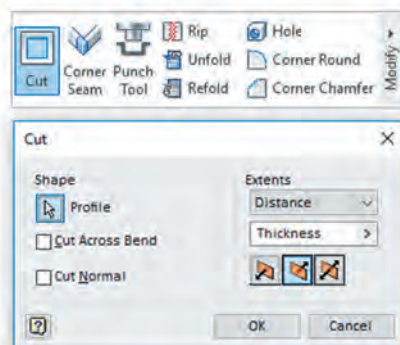

Create Flat Pattern


۱۳- پس از ترسیم کامل مدل برای دیدن سطح گسترده آن از ابزار ساخت سطح گسترده استفاده

کمک بگیرید.



Go to Folded Part


کنید. و برای بازگشت دوباره به محیط مدل از ابزار برگشت به قطعه خم شده

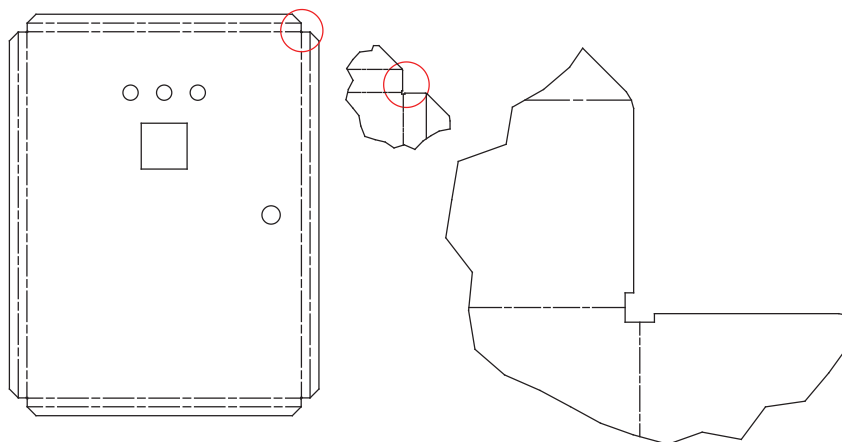

۱۴- فایل را با پسوند ipt ذخیره کنید.




در نوار پیمایش روی Flange۱ دابل کلیک کرده و برگه گوشه (Corner) را باز کنید. سپس هریک از گزینه‌های زبانه Relief Shape (شکل ترمیم) را انتخاب کرده و تغییر شکل را در مدل و گسترش شکل نمایش دهید. و کاربرد هر یک را شرح دهید.

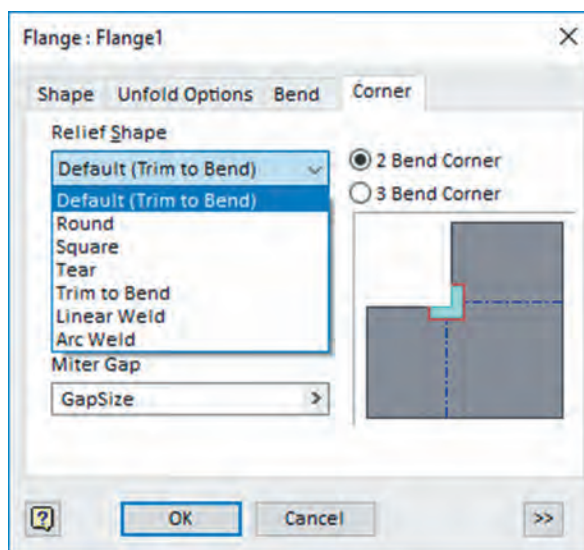

امروزه به کمک فناوری پس از طراحی رایانه ای فایل خروجی نرم افزار را می توان به دستگاه های CNC داد. تا عملیات پانچکاری، برش زنی و خمکاری با دقت زیاد انجام گردد که در ادامه برخی از این دستگاه ها را معرفی می کنیم.

۱- دستگاه پانچ CNC

نحوه عملکرد این دستگاه به این صورت می باشد که ورق فلزی در زیر رام دستگاه در راستای طول و عرض با دقت زیاد حرکت می کند و پس از قرارگیری در محل دقیق دستگاه با ضربات ابزار ورق را شکل دهی کرده و یا برش می زنند.

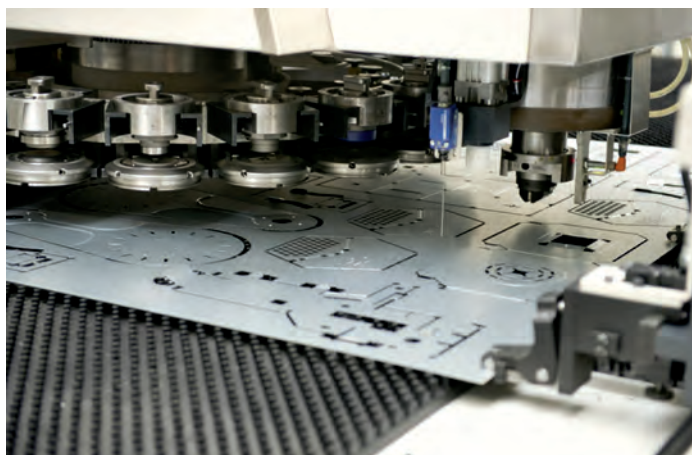


این دستگاه‌ها قابلیت ایجاد سوراخ‌های دایره‌ای، ایجاد شیار مستطیل شکل، مسیره‌های پیچیده، برش لبه‌ها و تقریباً هر شکل ترسیم شده در رایانه را دارند. برخی از این دستگاه‌ها حتی قابلیت خم کردن لبه‌های برش زده خود را نیز دارند. این دستگاه‌ها برای ایجاد شکل‌های پیچیده از ابزارهای خاص و یا همپوشانی ابزارها استفاده می‌نمایند. در شکل می‌توانید برخی از ابزارهای پانچ را مشاهده نمایید.






برش لیزر

روش دیگری که برای برش فلزات کاربرد دارد استفاده از پرتو لیزر می‌باشد. که در آن نیز می‌بایست طرح مورد نظر در رایانه ترسیم و به دستگاه منتقل گردد. سپس دستگاه به کمک پرتو لیزر شکل‌ها را در ورق ایجاد می‌کند. مزایای اصلی برش لیزر نسبت به پانچ عدم ایجاد تنش و تغییر شکل در ورق و نداشتن پلیسه‌های برش می‌باشد.

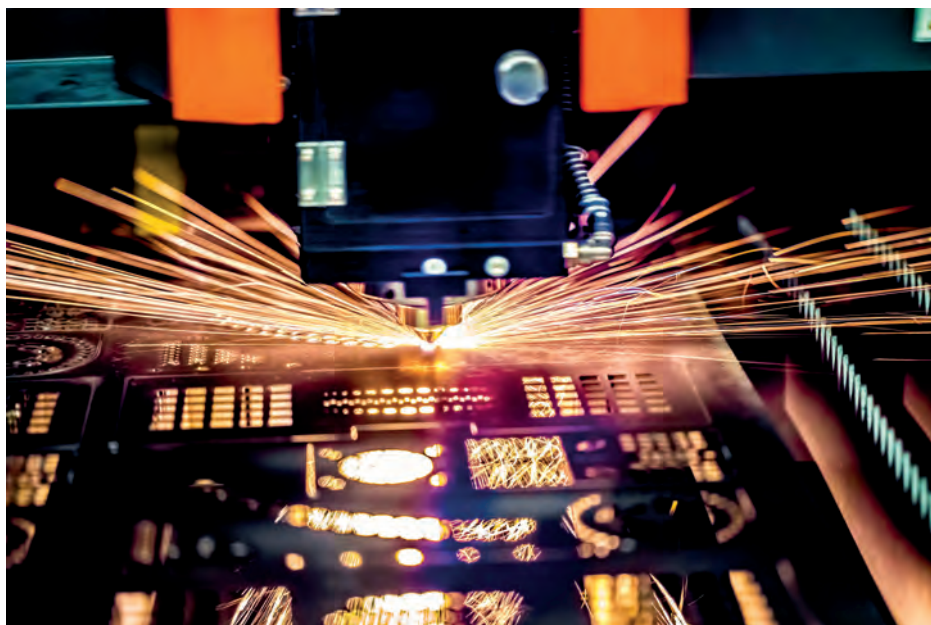

دستگاه برک پرس^۱ CNC


دستگاهی است که به کمک نیروی هیدرولیکی و مکانیکی ورق را خم می‌کند. این دستگاه به کمک سمبه و ماتریس‌های مختلف خود، انواع خمکاری با زاویه‌ها و شعاع گوشه‌های مختلف را در مراحل چندگانه می‌تواند انجام دهد.

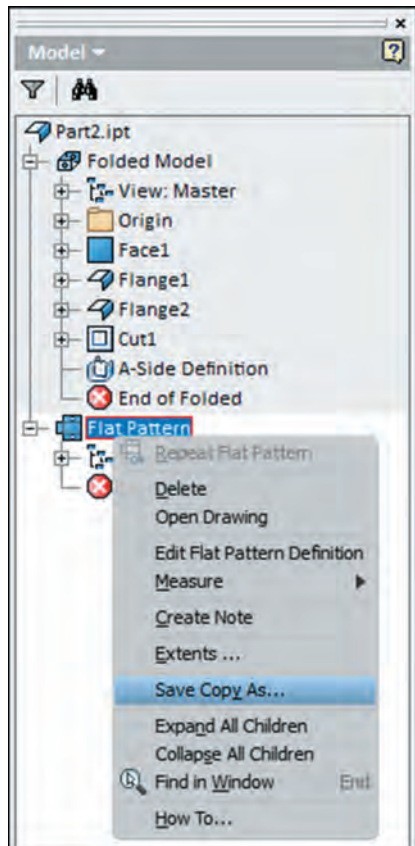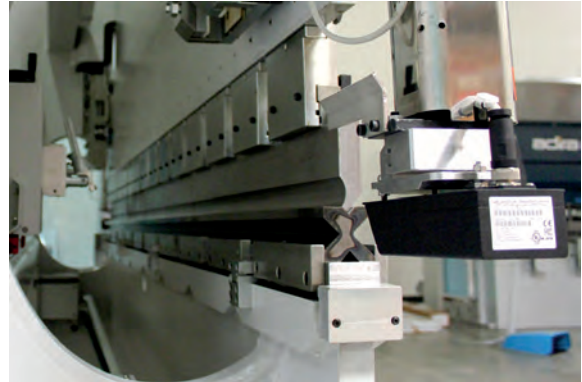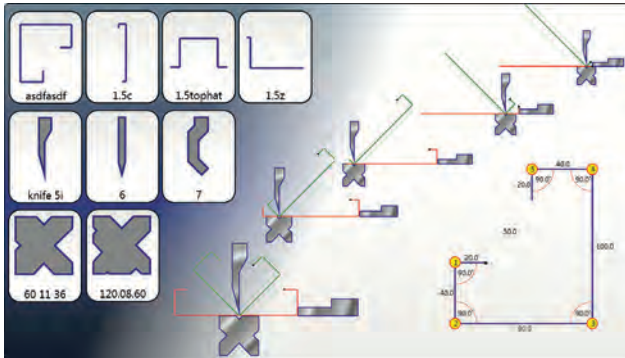

برای درب تابلو برق طراحی شده یک فایل خروجی برای دستگاه‌های پانچ CNC و برک پرس CNC با پسوند dwg با نسخه ۲۰۰۴ بگیرید.


- برای این کار در مرورگر روی Flat Pattern کلیک راست کرده و گزینه Save Copy As را انتخاب کنید.
- از پنجره باز شده مسیر را برای ذخیره تعیین و نوع فایل را dwg انتخاب کرده و فایل را ذخیره کنید.

فعالیت

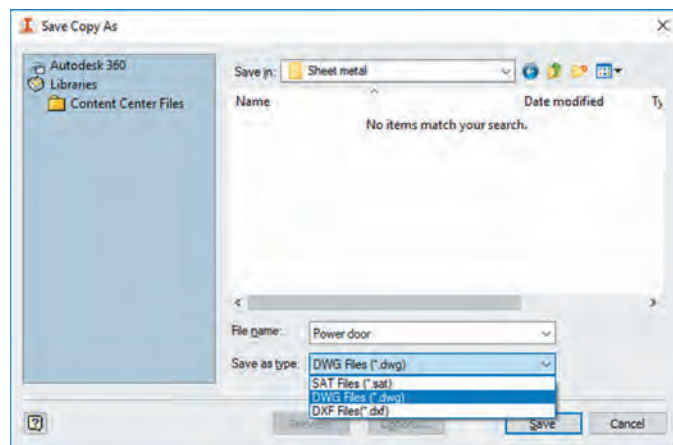

^۱-press brake

□ در پنجره تنظیمات فایل خروجی نسخه فایل را اتوکد ۲۰۰۴ انتخاب کرده و تأیید کنید. فایل ذخیره شده قابل استفاده در دستگاه‌های CNC می‌باشد.

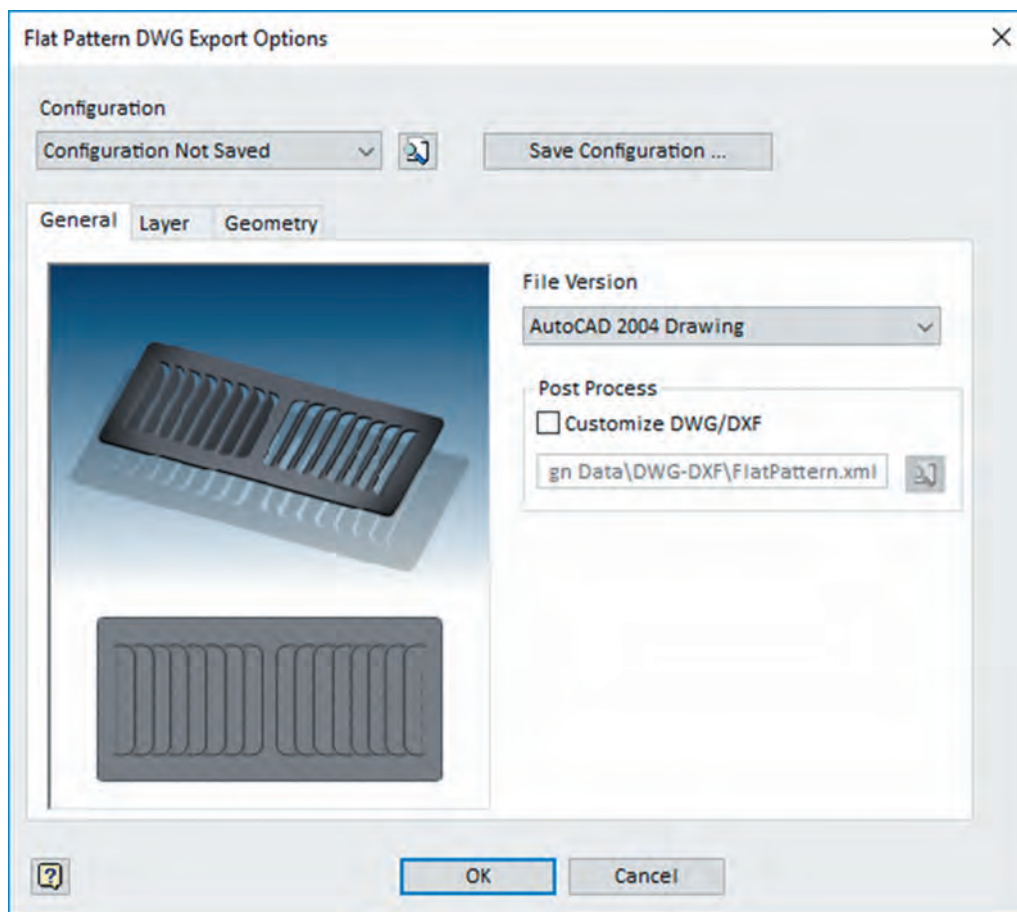


دستگاه‌های برش لیزر، پانچ CNC و برک پرس CNC معمولاً از فایل‌های اتوکد با پسوند dwg و یا dxf استفاده می‌کنند. که با توجه به سال تولید دستگاه، فایل‌هایی با نسخه‌های قدیمی‌تر را پشتیبانی می‌کنند.

نکته







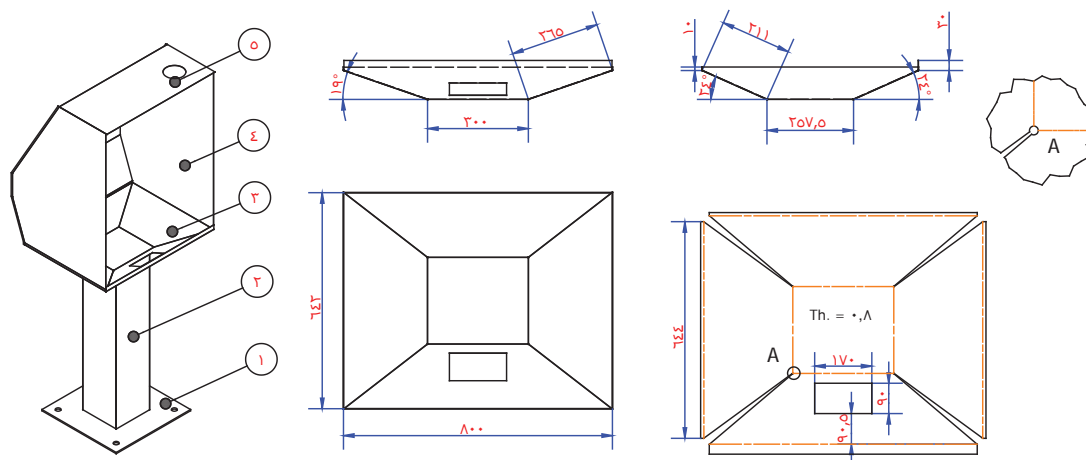



گسترش قسمت زیرین کابین جوشکاری قطعه شماره ۱۳ را از جنس ورق فولاد غیرآلیاژی با ضخامت ۰/۸ میلی متر ترسیم کنید.




دستورکار


- ۱- یک فایل New از نوع Sheet metal(mm).ipt باز کنید.
- ۲- در پنجره Sheet Metal Defaults  ضخامت ورق را ۰/۸ میلی متر و جنس آن را فولاد غیر آلیاژی (Steel , Non Alloy) تعریف کنید.
- ۳- صفحه XY را برای ترسیمه (Sketch) انتخاب کنید.
- ۴- به کمک فرمان  Rectangle (Two Point) یک مستطیل با ابعاد $300 \times 257/5$ رسم نمایید.
- ۵- به محیط Sheet metal برگردید.
- ۶- با استفاده از ابزار سطح  Face و ترسیمه را به یک سطح ورق تبدیل کنید.
- ۷- به کمک ابزار لبه دار کردن  Flange و انتخاب دو لبه از شکل لبه هایی به طول ۲۶۵ میلیمتر و زاویه ۱۹ درجه اضافه کنید. شعاع خم را به صورت پیش فرض برابر ضخامت ورق در نظر بگیرید. به سایر تنظیمات در شکل دقت کنید.

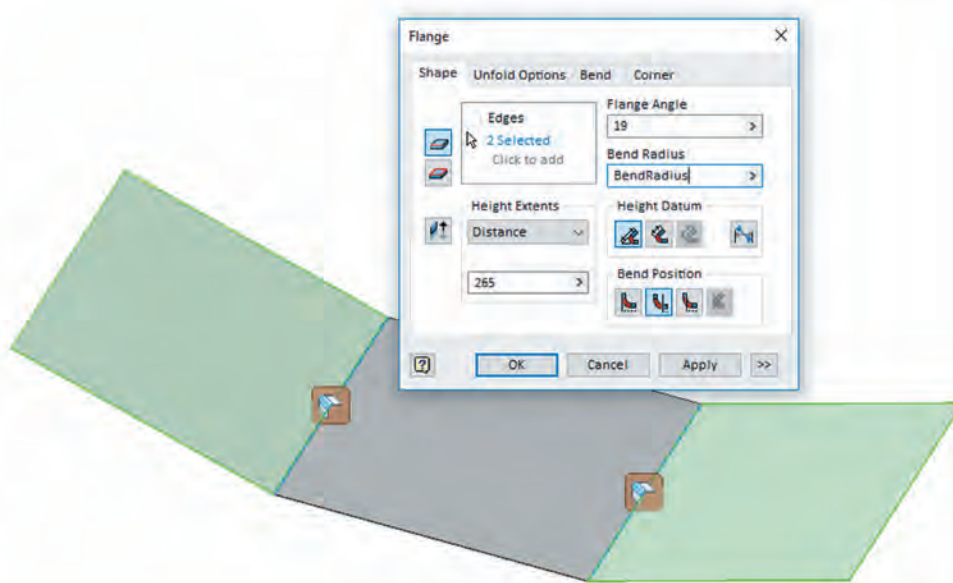


- ۸- در دو سمت دیگر نیز لبه‌ای با زاویه ۲۴ درجه و طول ۲۱۱ میلیمتر مانند مرحله قبل اضافه کنید.
- ۹- برای به هم رساندن دو لبه از ابزار اتصال گوشه  (Corner Seam) استفاده کرده و لبه‌های شکل را انتخاب کنید. همچنین برای گرد شدن گوشه در برگه گوشه (Corner) گزینه Round را استفاده نمایید. این کار را برای سه گوشه دیگر هم انجام دهید.

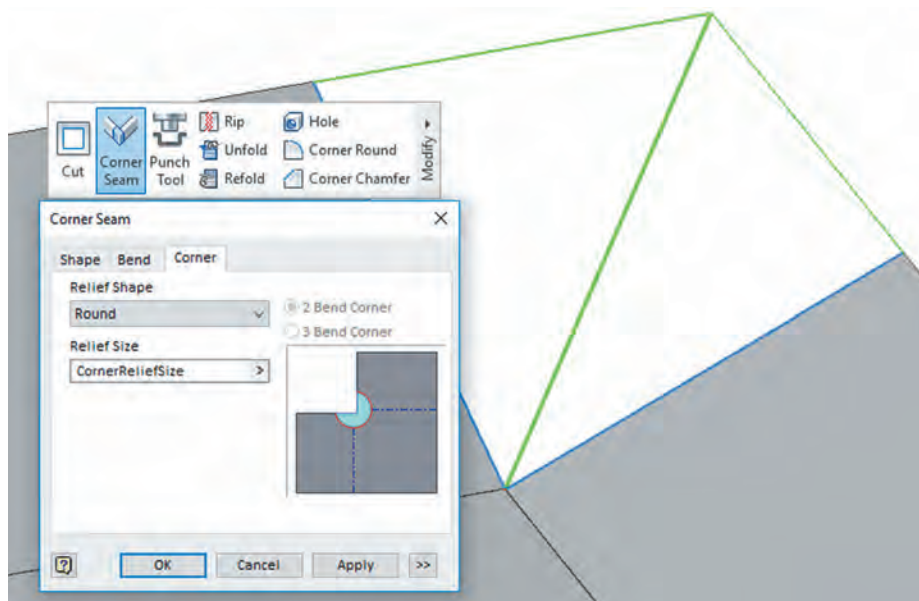

۱۰- برای اضافه کردن لبه های مستقیم به مدل با استفاده از دستور Flange دو لبه روی سطوح ۱۹ درجه را انتخاب کرده، لبه ای به ارتفاع ۱۰ میلیمتر و زاویه (۹۰-۱۹) اضافه کنید.

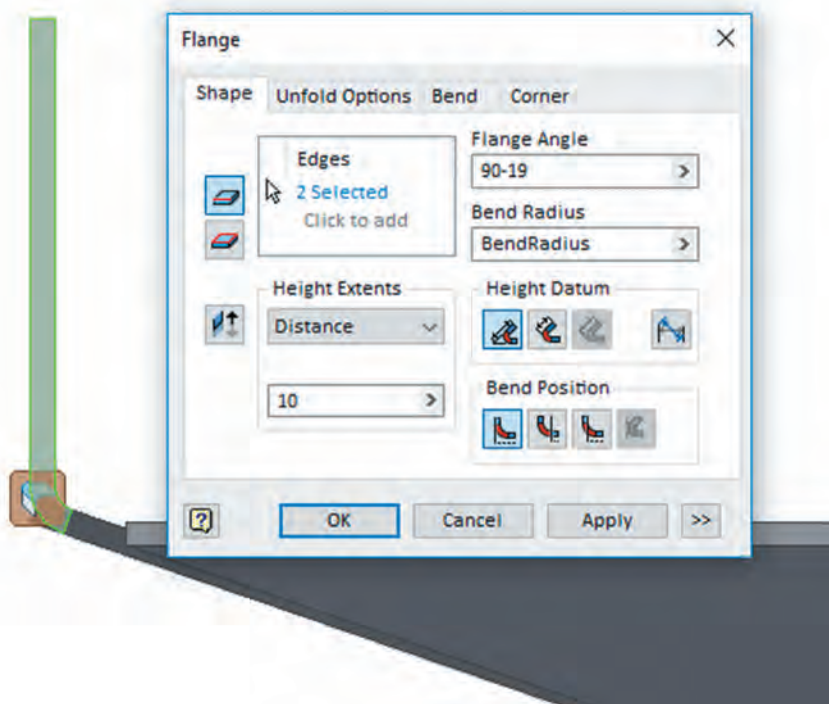



۱۱- مانند مرحله قبل لبه ای به ارتفاع ۱۰ و زاویه (۹۰-۲۴) در سمت ۳۰ درجه و لبه دیگری به ارتفاع ۳۰ و زاویه (۹۰-۲۴) در سمت مقابل اضافه نمایید.
 ۱۲- با استفاده از ابزار Sketch و انتخاب سطح ۲۴ درجه ای یک سطح ترسیمه ایجاد و یک مستطیل با ابعاد ۹۰ × ۱۷۰ ترسیم کنید.

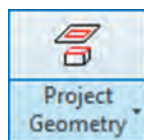



۱۳- برای استفاده از لبه های مدل در یک ترسیم می توان از ابزار تصویرگیری (Project) کمک



گرفت. به این منظور فرمان را اجرا و سپس خط را مانند شکل صفحه بعد انتخاب کنید. تصویرگیری هندسی یکی از پرکاربردترین ابزارها برای ترسیم، اندازه گذاری و مقید کردن شکل ها نسبت به لبه های مدل می باشد.

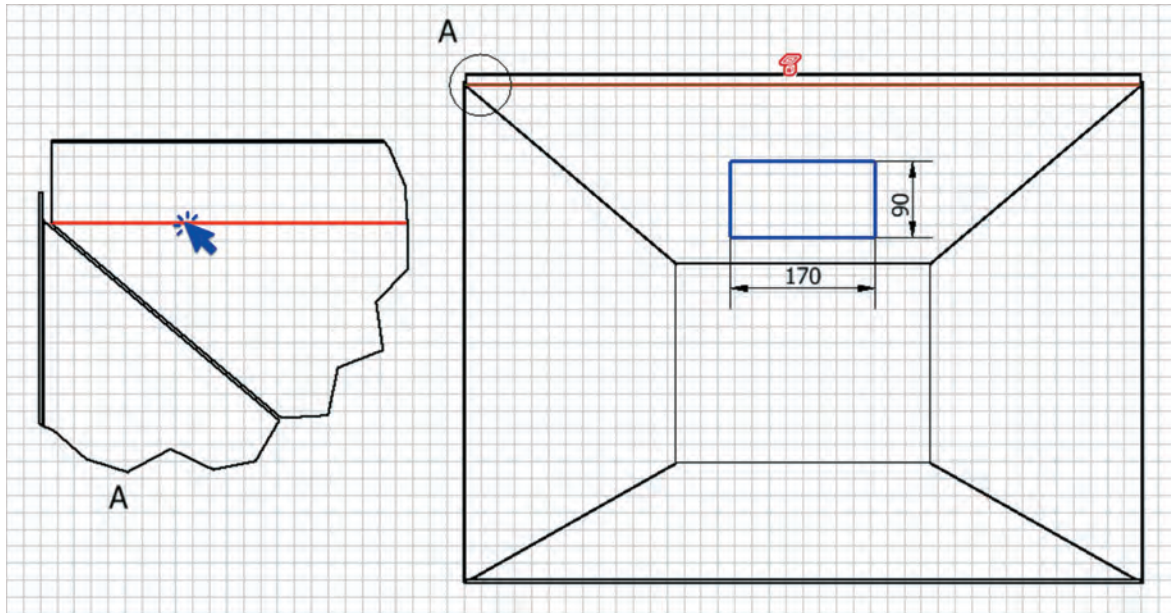

۱۴- فاصله ضلع مستطیل را از خط $90/5$ اندازه گذاری کنید و برای وسط بودن شکل با استفاده از قید عمودی  نقطه وسط خط و خط تصویر شده را هم راستا کنید.


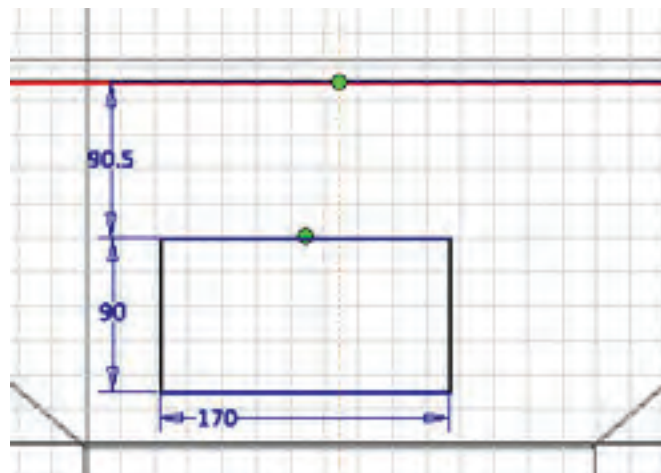


۱۵- به کمک ابزار برش  مستطیل را از ورق برش دهید.
۱۶- فایل را با پسوند ipt ذخیره نمایید.

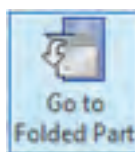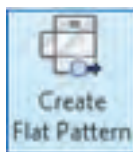







استفاده

و **۱۷- برای نمایش گسترش و بازگشت به محیط خم شده از ابزار** **کنید.**

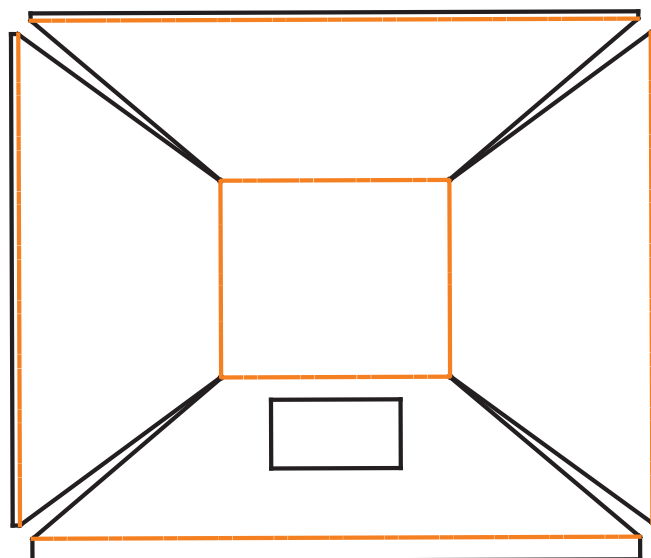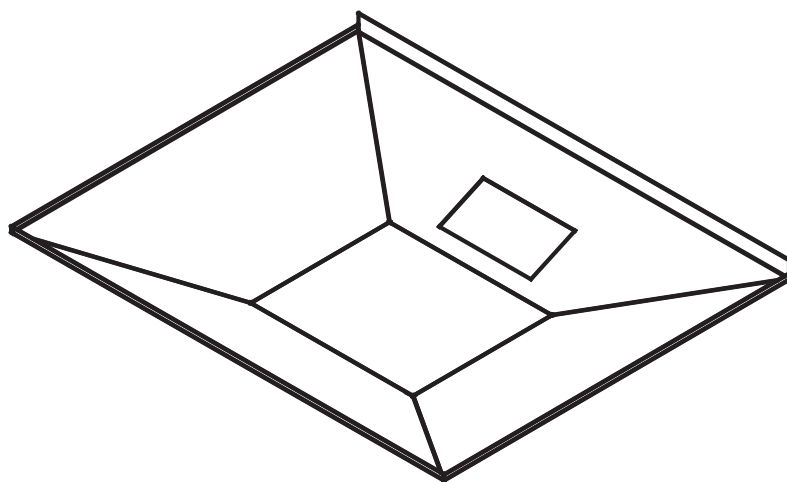






قطعات زیر را مدل کرده و گسترش آن را بدست آورید.
 ■ ضخامت ورق برای کلیه قطعات ۰/۵ میلیمتر
 ■ قطعات را به صورتی مدل کنید که کمترین دورریز را در ورق داشته باشد.

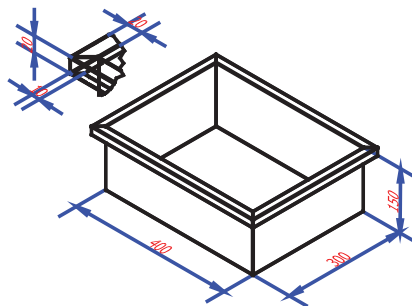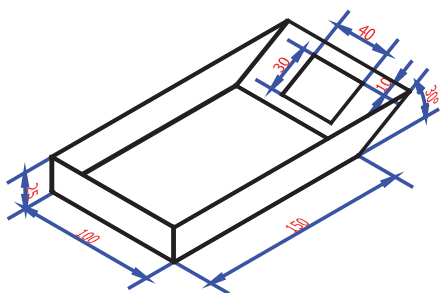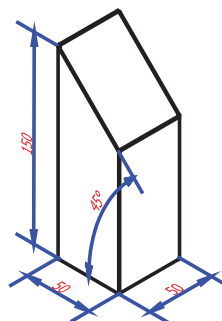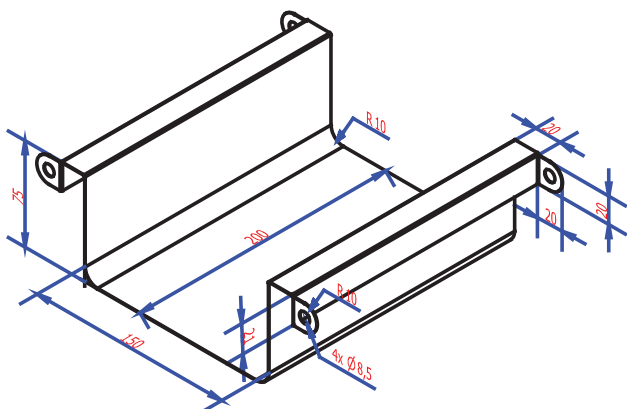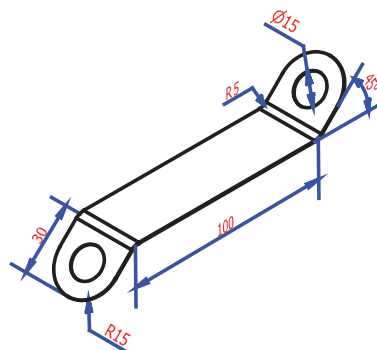
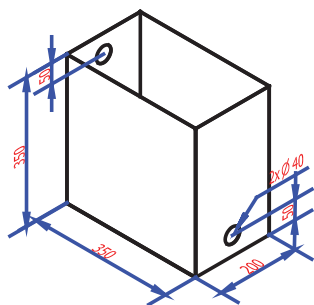




ورق‌های گسترش یافته زیر را مدل‌سازی کنید.

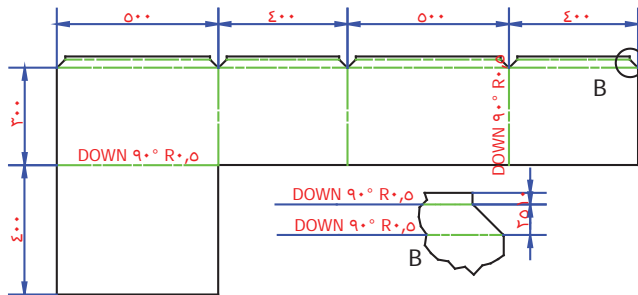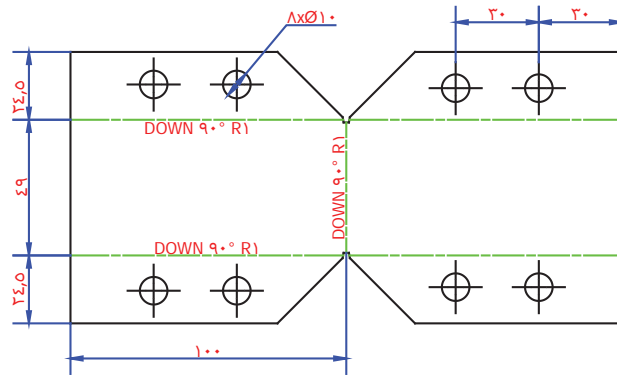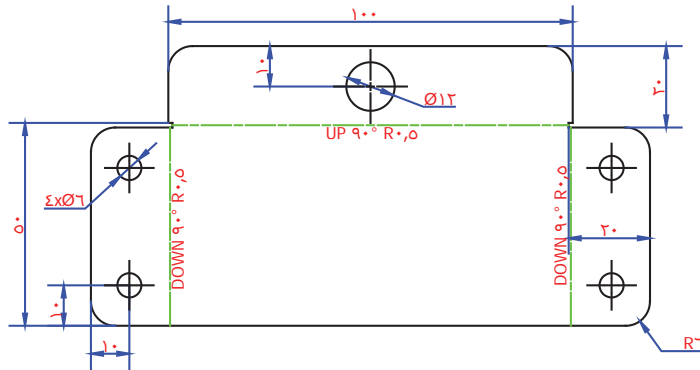

یکی از پرکاربردترین قسمت های محیط ورق کاری ایجاد گسترش سطوح مدور و برخورد این سطوح می باشد. در محیط ورق کاری می توان گسترش برخورد این سطوح را نیز بدست آورد. سطوحی مانند کانال های هوا، کانال تبدیل مربع دایره که در هودها کاربرد دارد و یا گسترش برخورد استوانه ها مانند لوله H، ترسیم برخورد این سطوح بصورت دستی بسیار زمان گیر بوده و نیازمند تجربه، دانش بالا می باشد. در ابتدای فصل مراحل ترسیم کانال تبدیل به صورت دستی در شکل نمایش داده شده است.

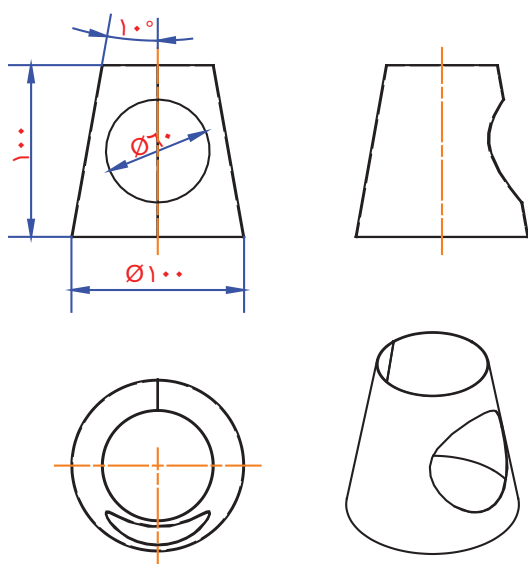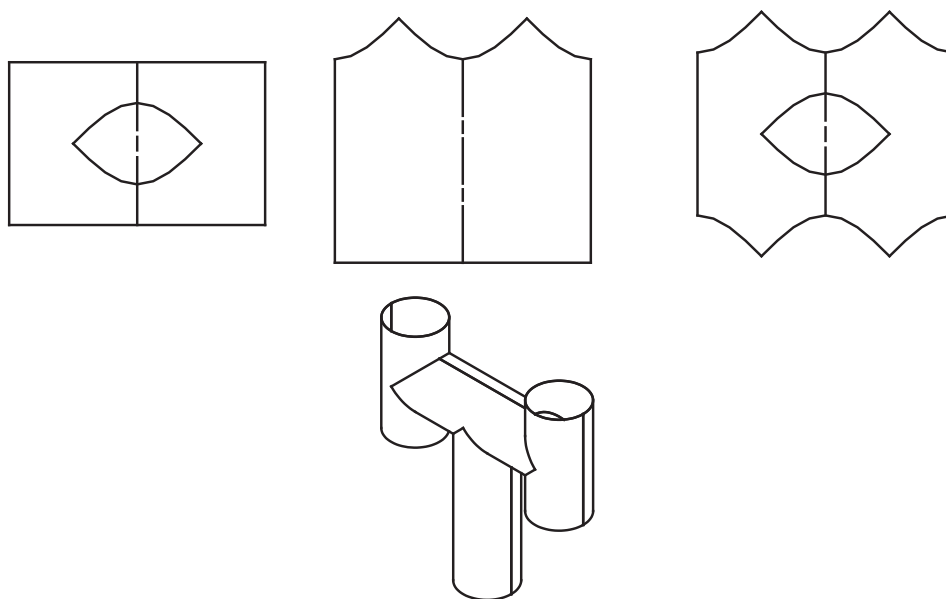



گسترش مخروط ناقص زیر را از جنس ورق فولاد ضد زنگ به ضخامت ۰/۵ را ترسیم کنید.

کار کلاسی







- ۱- یک فایل New از نوع Sheet metal(mm).ipt باز کنید.
- ۲- در پنجره Sheet Metal Defaults جنس را از فولاد ضد زنگ (Stainless Steel) ضخامت ورق را 0.5 mm در نظر بگیرید.
- ۳- صفحه XY را برای ترسیمه (Sketch) انتخاب کنید. و شکل مقابل را در مرکز صفحه ترسیم کنید. (محور مخروط منطبق بر محور Y باشد).
- ۴- ابزار Contour Roll برای چرخش یک پروفیل حول یک محور کاربرد دارد. به وسیله این ابزار خط را با زاویه 360 درجه حول محور چرخش دهید. تا سطح مخروط تشکیل گردد.

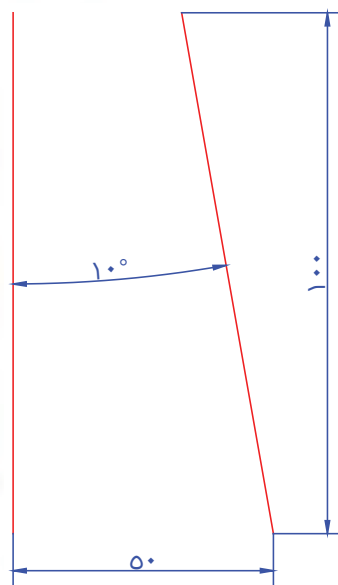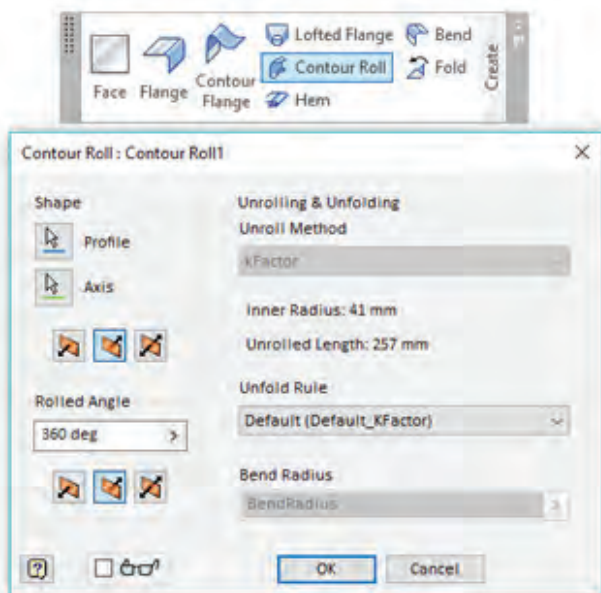


۵- ترسیمه (Sketch) دیگری روی صفحه XY ایجاد کنید. برای انتخاب می‌توانید از مرورگر کمک بگیرید. با زدن کلید F7 یک برش گرافیکی بزنید و محل ترسیمه را از داخل شکل ببینید. سپس یک دایره مانند شکل ترسیم کنید.

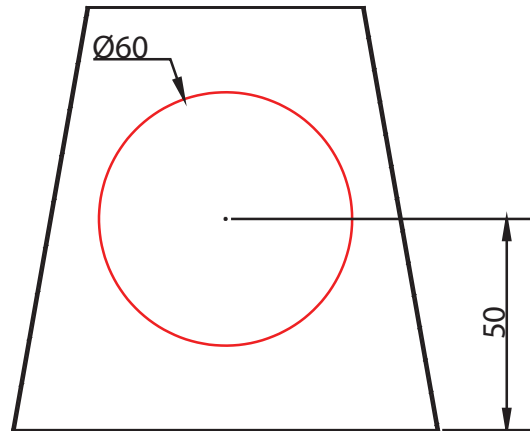

۶- به کمک ابزار برش دایره را به صورت سرتا سر برش دهید.

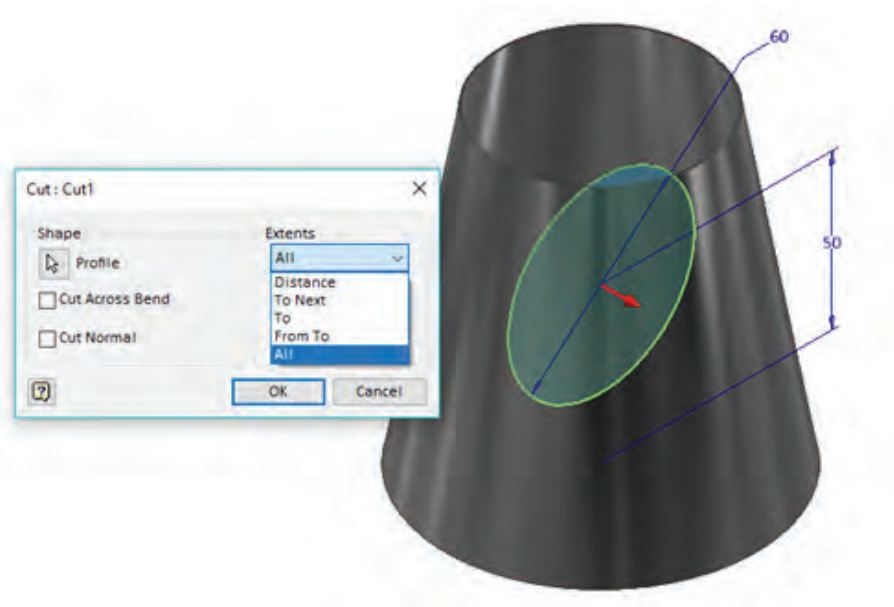


۷- مدل سازی تقریباً تمام شده ولی به علت یکپارچه بودن شکل برای گسترش نیاز به یک خط برش داریم. برای این کار ابتدا یک نقطه کاری  روی سطح شکل ایجاد کنید.

۸- با استفاده از ابزار خط برش (Rip) یک شکاف در ورق ایجاد کنید. برای انجام این کار ابتدا سطح مخروط و پس از آن نقطه کاری را انتخاب کنید. عرض شکاف Gap size به صورت پیش فرض برابر با ضخامت ورق می‌باشد که در صورت نیاز می‌توان آن را تغییر داد.

نکته

می‌توان به جای خط برش در زمان ایجاد مخروط با ابزار Contour Roll زاویه ای کمتر از ۳۶۰ درجه را وارد کرد.

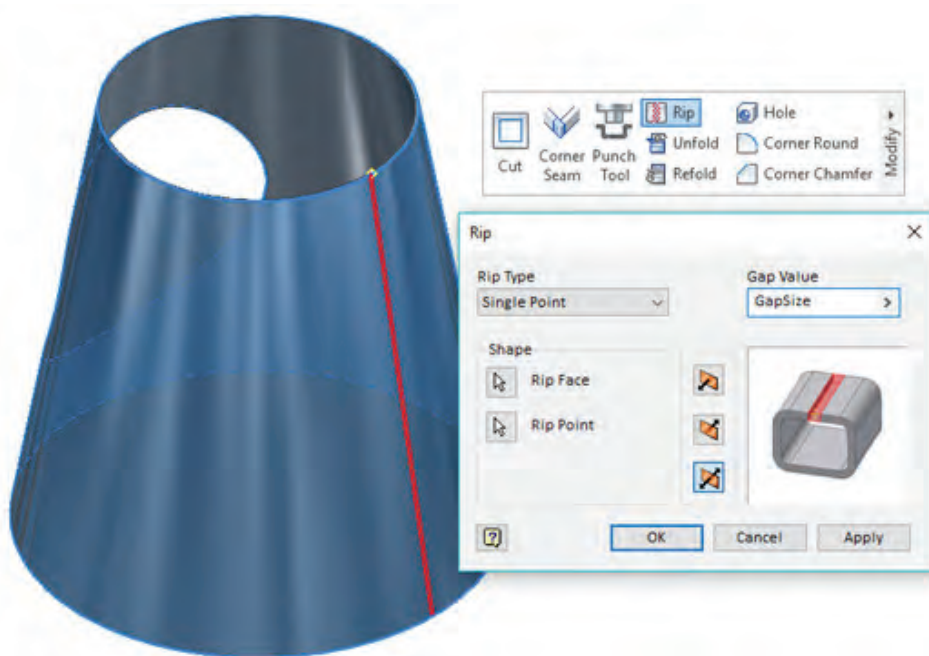


مدل را گسترش دهید.




۹- به کمک ابزار

۱۰- فایل را با پسوند ipt ذخیره کنید.

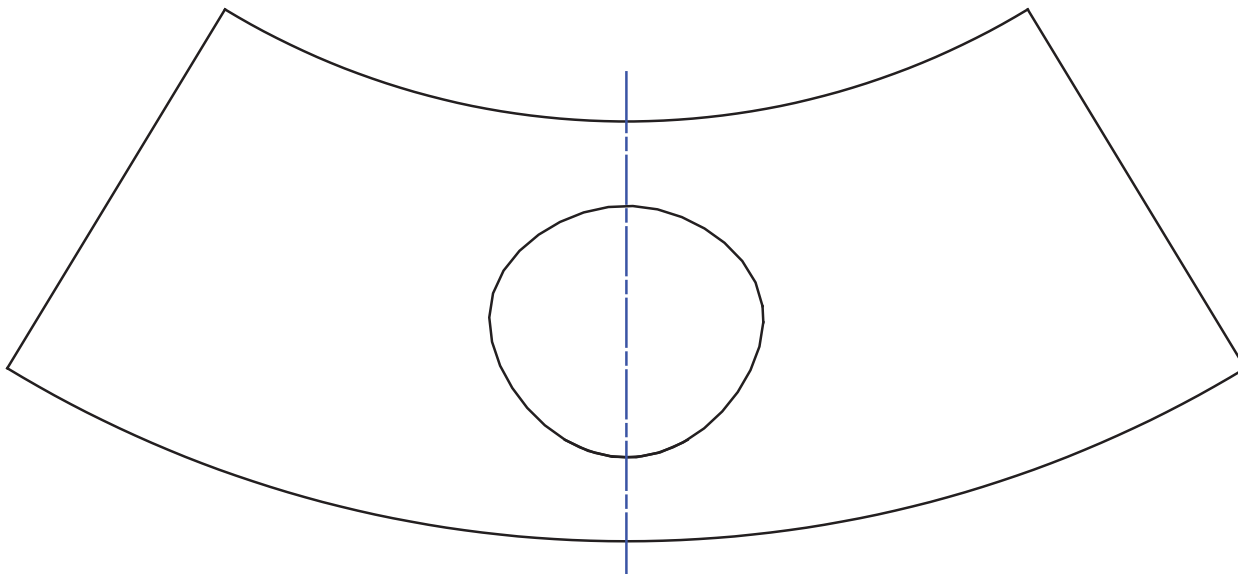

گسترش یک هود تبدیل مربع به دایره با ابعاد زیر را ترسیم کنید.

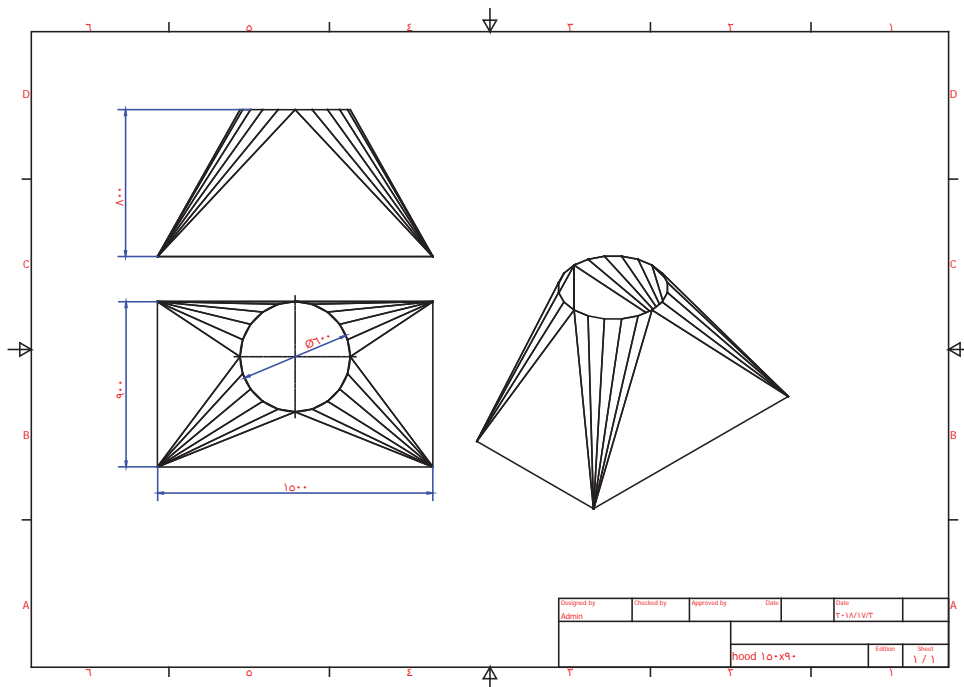

۱- یک فایل New از نوع Sheet metal(mm).ipt باز کنید.

۲- برای تعریف ضخامت و جنس ورق وارد قسمت Sheet Metal Defaults  شده. ضخامت ۰/۷ میلی متر و از لیست Material جنس Steel , Galvanized را انتخاب کنید.

۳- وارد محیط ترسیمه (Sketch) شده و صفحه XY را برای ترسیم انتخاب نمایید.

۴- به کمک فرمان  Rectangle (Tow Point) یک مستطیل با ابعاد ۱۵۰۰ × ۹۰۰ رسم کنید.

۵- در این مرحله می بایست صفحه کاری به موازات صفحه XY ایجاد کرده و دایره ای درون آن ترسیم نمایید.




به این منظور روی فلش کوچک زیر ابزار صفحه کاری کلیک کرده (Work Plane) و گزینه




(Offset from Plane) را انتخاب کنید. سپس صفحه XY را از مرورگر انتخاب و صفحه ای با فاصله ۸۰۰

میلیمتر نسبت به آن ایجاد کنید.

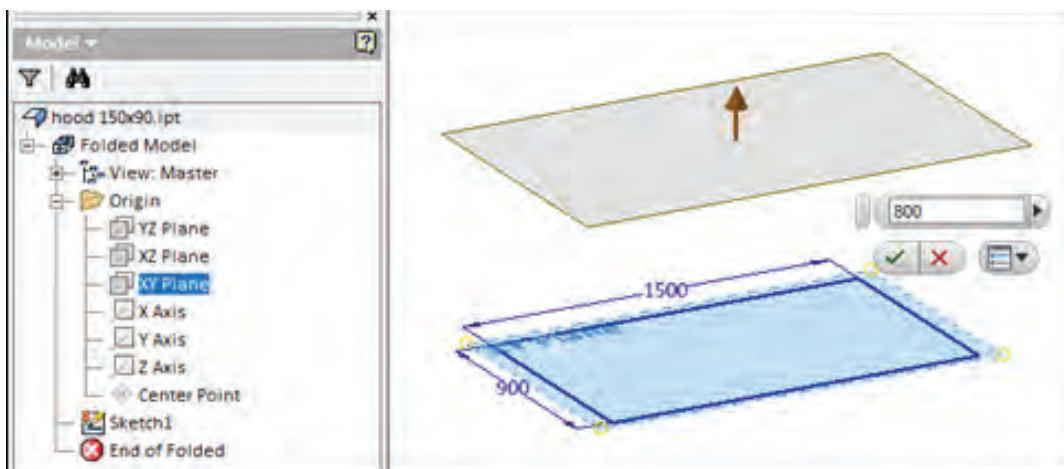


۶- برای ترسیم در صفحه کاری جدید صفحه ترسیمه (Sketch) را روی آن قرار دهید. و دایره ای به قطر ۶۰۰ میلیمتر در آن ترسیم کنید.

۷- با استفاده از ابزار تصویر گیری (Project)، تصویری از خط بالای مستطیل در صفحه جدید

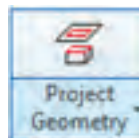




ایجاد نمایید.

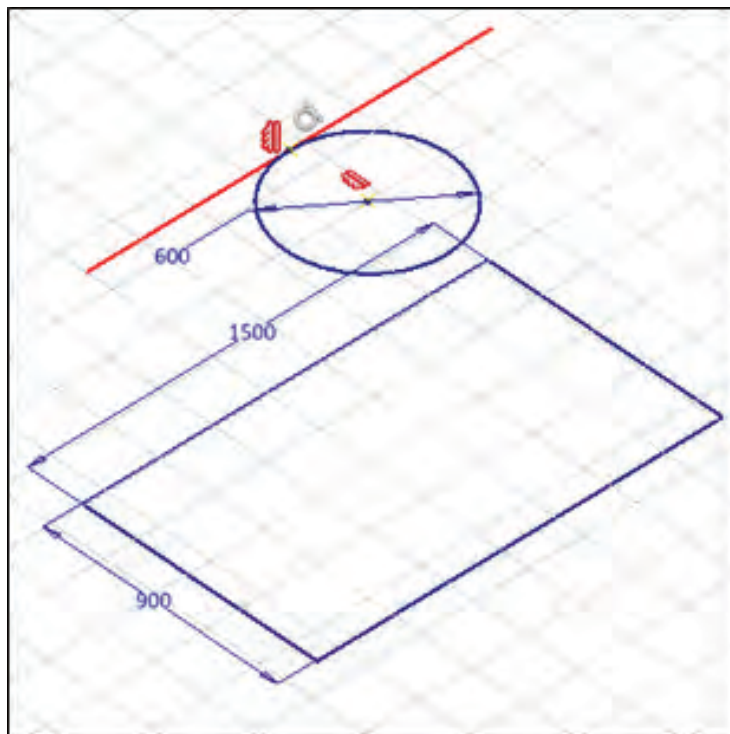
۸- با استفاده از قید عمودی مرکز دایره را با وسط خط تصویر شده هم راستا کنید. و با استفاده از قید مماسی دایره را به خط مماس کنید.

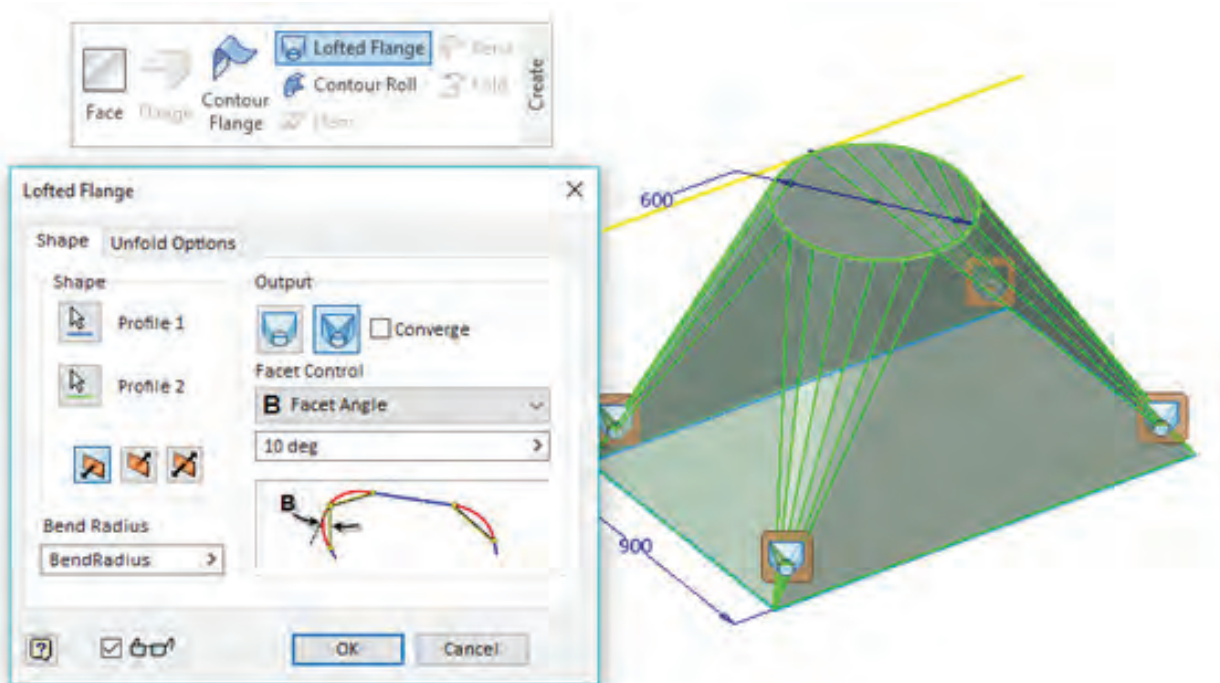


۹- ابزار Lofted Flange برای تولید یک سطح هموار بین دو مقطع غیر یکسان کاربرد دارد. دو مقطع دایره و مستطیل را به روش خمکاری به هم متصل کنید. و زاویه هر سطح را هم ۱۰ درجه در نظر بگیرید.




مقطع ها در ابزار Loft می تواند هم شکل با اندازه متفاوت و یا حتی غیر هم شکل و اندازه باشد. خروجی این ابزار نیز می توان به دو صورت خمکاری  با خطوط خم و یا فرمینگ  باشد که برای تولید نیاز به قالب فرم دارد.


۱۰- شکل ساخته شده یک پارچه می باشد. و برای گسترش نیاز به یک خط برش  (Rip) دارد. این خط برش را از نقطه وسط خط عبور دهید.

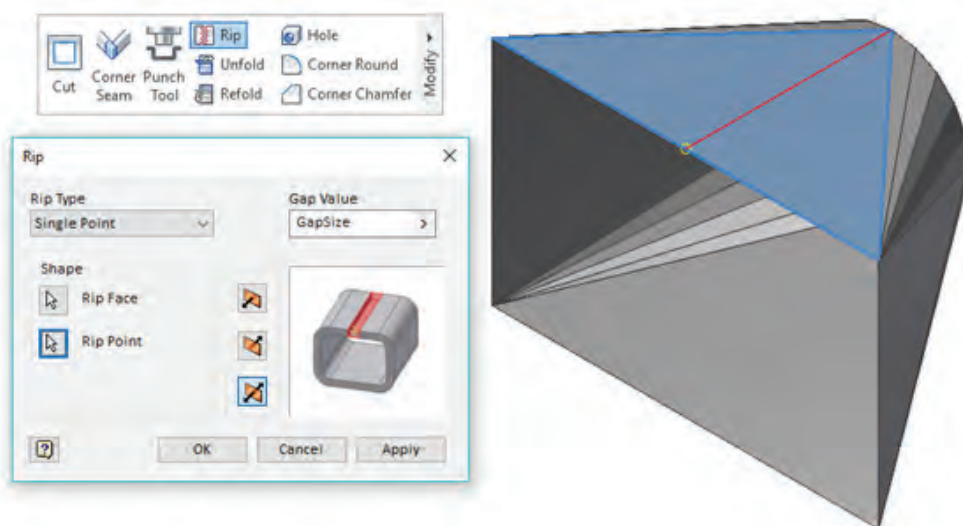


۱۱- برای اضافه کردن لبه‌ای جهت اتصال فرنگی پیچ از ابزار لبه‌دار کردن Flange و روش قدیمی نرم‌افزار استفاده کرده و لبه‌ای به طول ۱۵ میلی‌متر و زاویه صفر درجه با آن اضافه کنید.

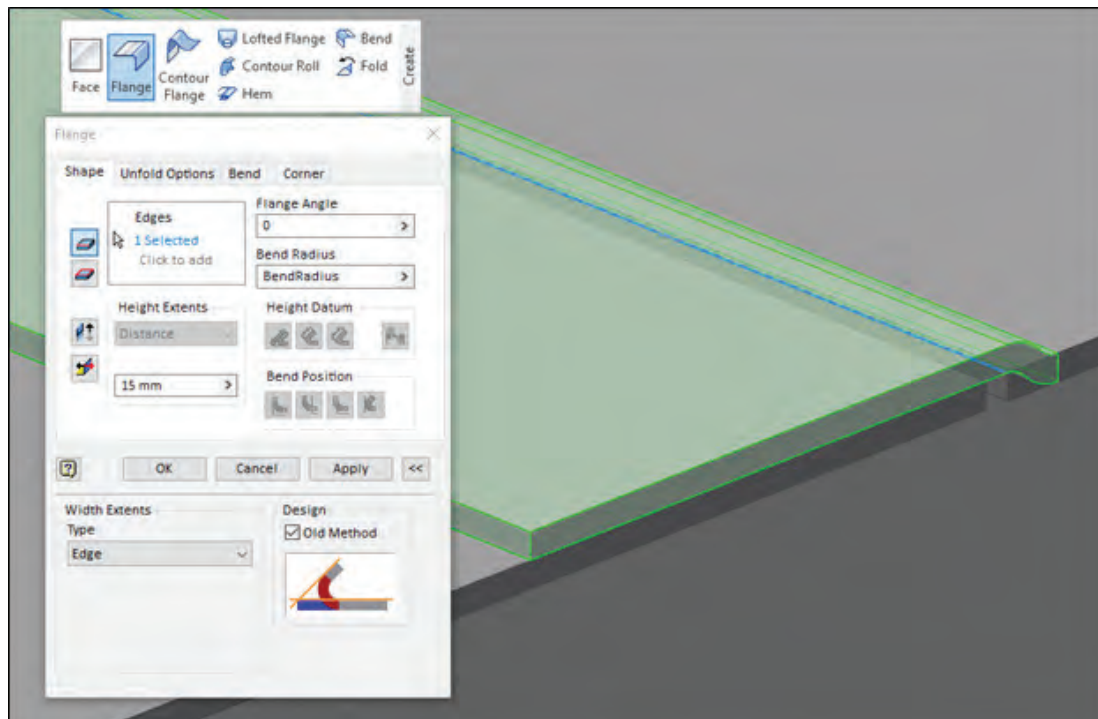

۱۲- مدل را گسترش داده و ذخیره کنید.

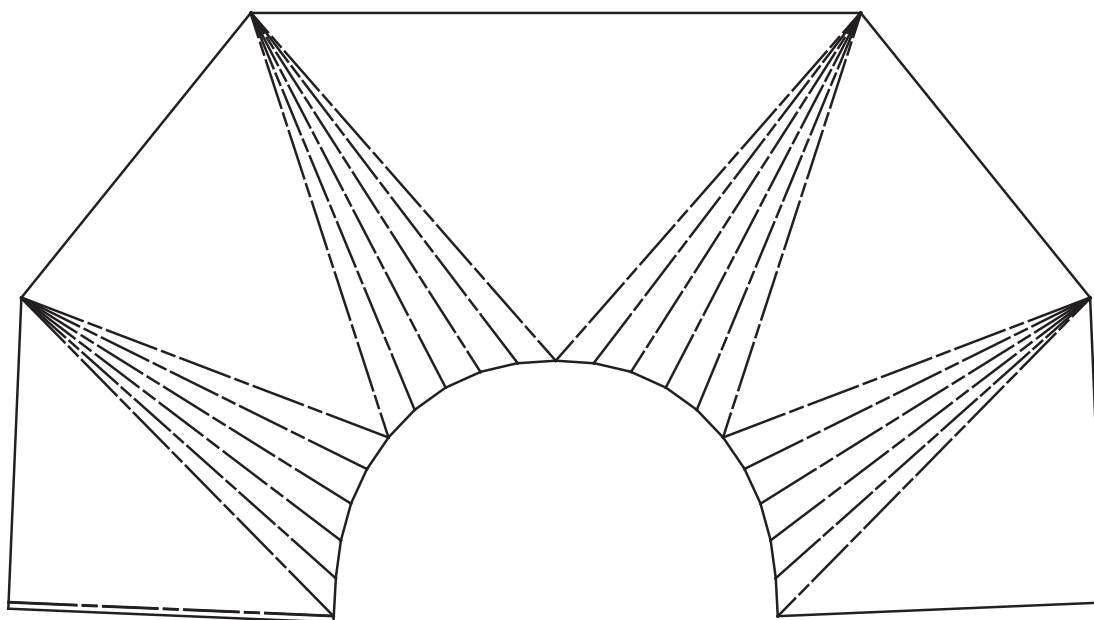





یک بار شکل را به صورت قالب فرم  نیز ترسیم کنید. روش تولید خم کاری و قالب فرم چه تفاوت هایی با هم دارند. هزینه کدام یک بیشتر است. در تولید انبوه استفاده از کدام روش به صرفه تر می باشد.

قالب های چند مرحله ای^۱

برای قطعاتی که نیاز به تولید انبوه دارند و مراحل تولید آن شامل تعداد زیادی عملیات خمکاری و پانچکاری می باشد. از قالب های چند مرحله ای استفاده می شود این قالب ها در هر ضرب پرس به کمک سمبه و ماتریس های خود عملیاتی را روی قطعه انجام می دهند و قطعه را مرحله به مرحله تکمیل می کنند.

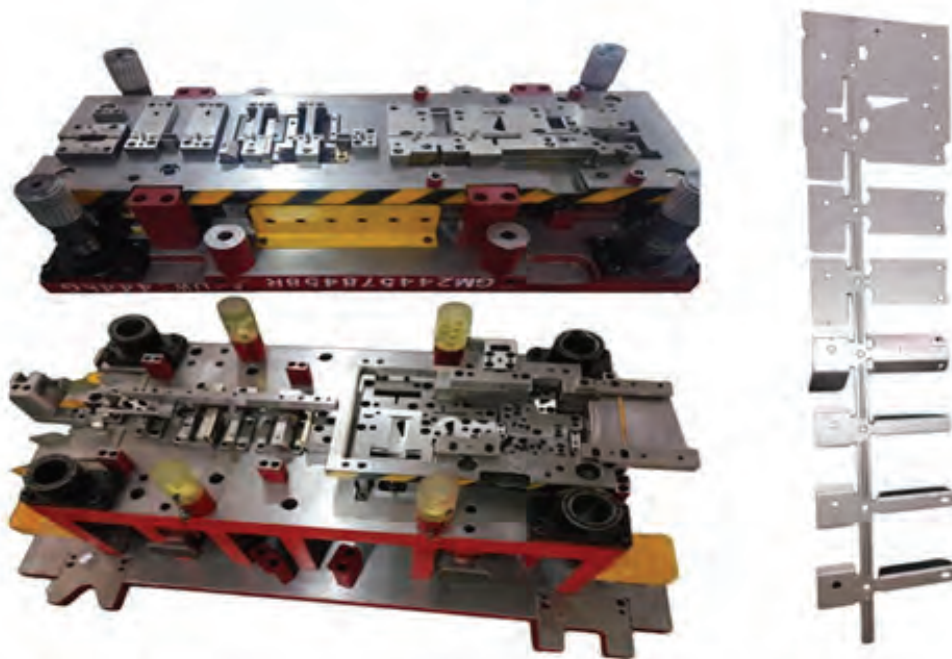

گسترش اشکال زیر را بدست آورید. (ضخامت ورق برای کلیه قطعات ۰/۳ میلیمتر در نظر بگیرید).

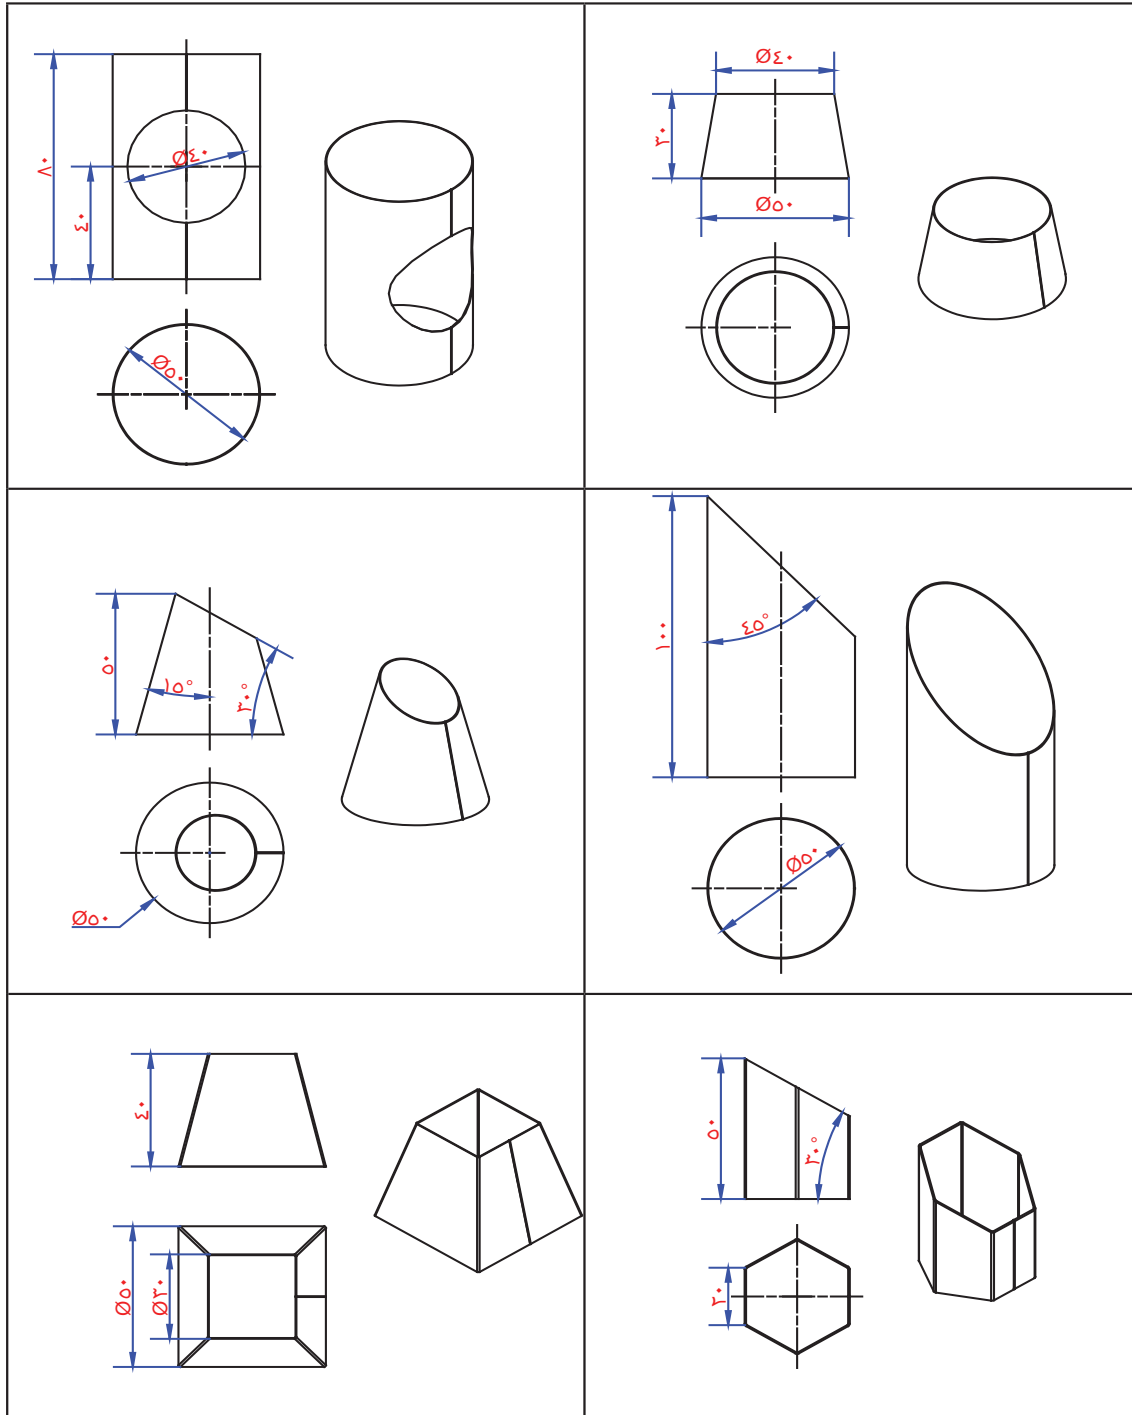


راهنمایی

برای ترسیم منشور ۶ ضلعی می‌توان از ابزار loft استفاده کرد. و برای برش مورب (صفحه منتصب) حجم‌ها یک مستطیل زاویه دار از حجم برش دهید.

ترسیم نقشه

پس از طراحی یک مدل در نرم‌افزار توسط طراح برای ساخت دقیق قطعه در کارگاه‌ها نیاز است. ابعاد و اندازه‌ها، تلرانس‌ها ابعادی، شعاع و زاویه خم‌ها، علائم جوش، علائم کیفیت سطح و تلرانس‌های هندسی برای ساخت مشخص گردد. این کار در محیط نقشه‌کشی نرم‌افزار انجام می‌گردد. امروزه معمولاً هر قطعه و عملیاتی روی آن در کارگاه‌های تخصصی به صورت جداگانه اجرا می‌گردد و برای مونتاژ آماده می‌شود. در صورتی که همه قطعات با کیفیت و استانداردهای نقشه اجرا نگردد. در مرحله مونتاژ با مشکل روبه‌رو خواهد شد. پس آشنایی با اصول ترسیم و علائم نقشه یا نقشه خوانی و استاندارد برای هر صنعتگری لازم و ضروری می‌باشد.

زبان مشترک تمام صنعتگران در سراسر دنیا نقشه است.

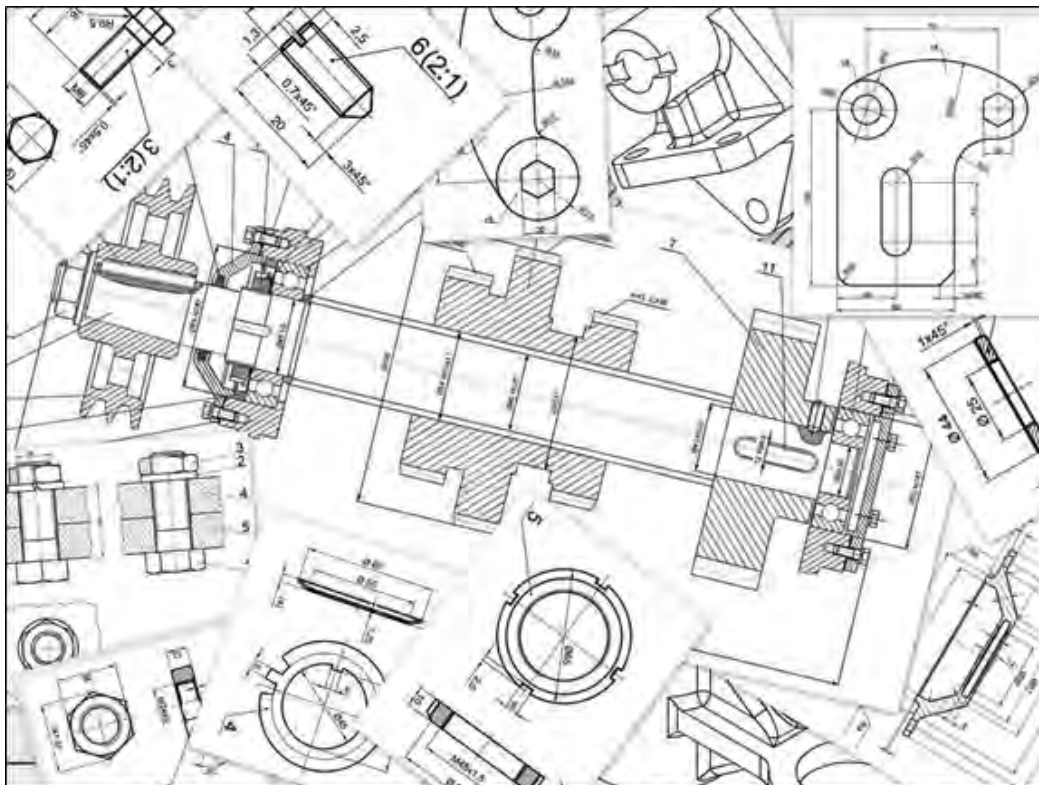

تحقیق کنید

انواع نقشه های زیر چیست و چه کاربردی دارد؟






نوع نقشه	کاربرد
کروکی	
اجرائی	
انفجاری	
مرکب (مونتاژی)	

نقشه درب تابلو را به همراه گسترش آن ترسیم کنید.

دستورکار

۱- یک فایل New از نوع ISO.idw باز کنید.

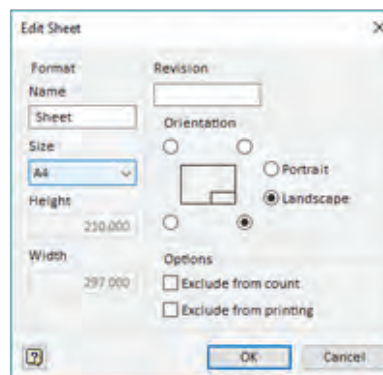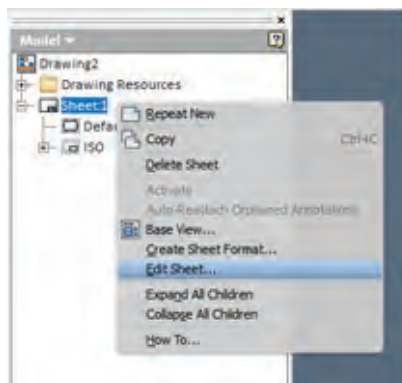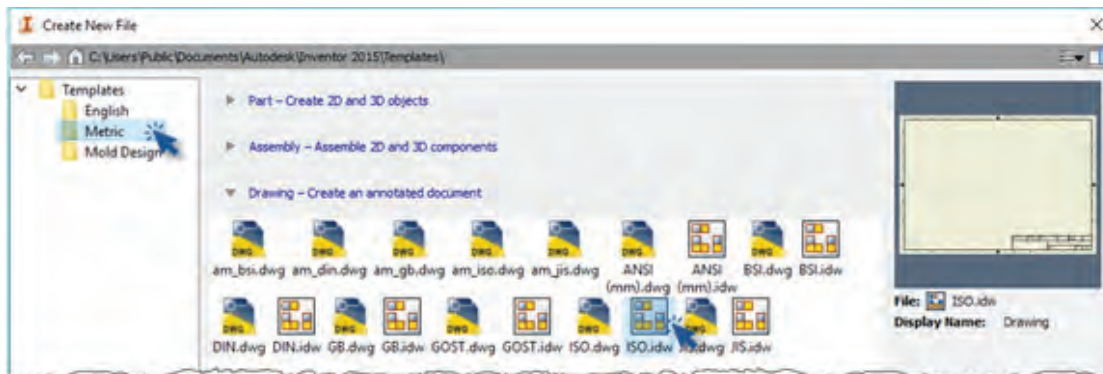


۲- در مرورگر بر روی Sheet کلیک راست کرده و گزینه Edit Sheet را انتخاب کنید. در پنجره باز شده اندازه کاغذ را A4 در نظر بگیرید


۳- از ابزار  Base برای ترسیم نمایه پایه استفاده کرده و قسمت زیر را تکمیل نمایید.


File : مسیر فایل مدل شده ipt


Orientation : جهت نمایه پایه

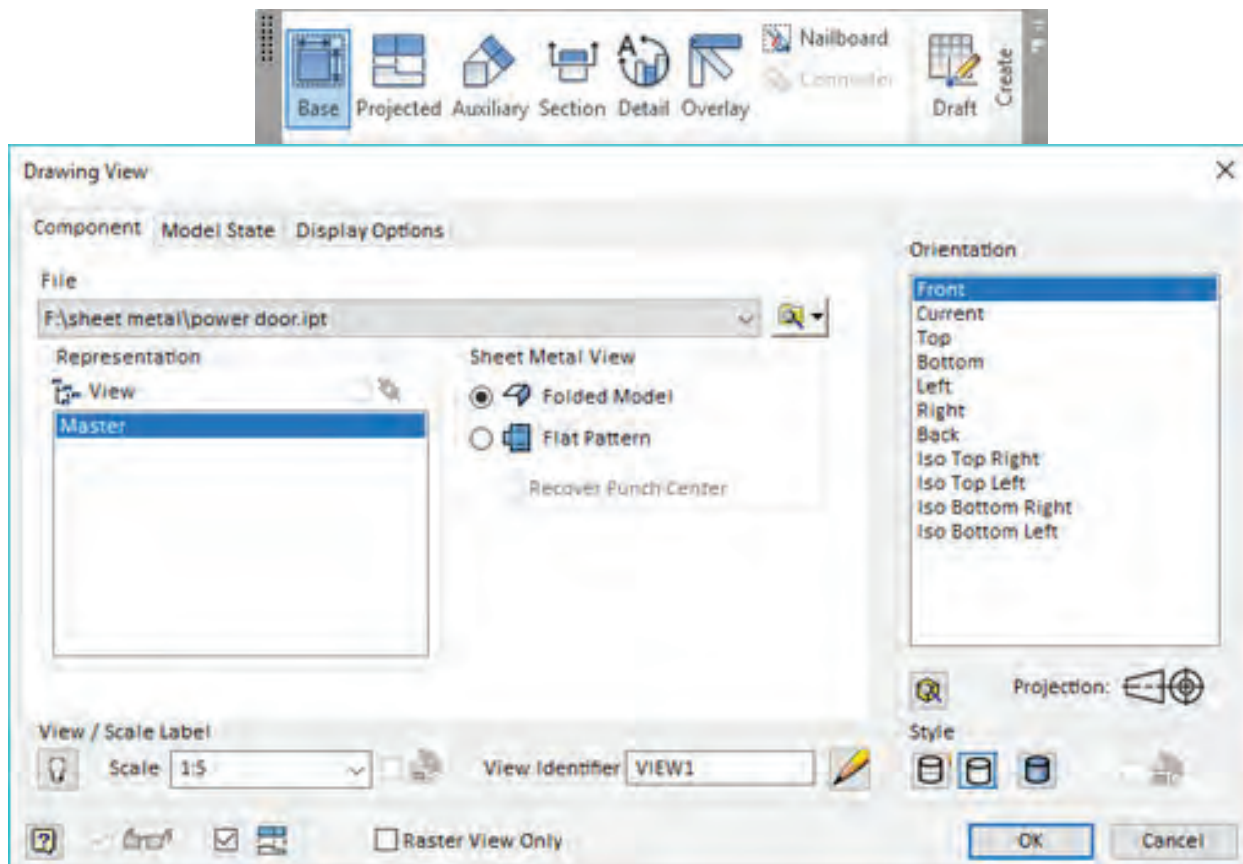


۴- بدون زدن کلید OK برای مشخص کردن محل نما روی صفحه کلیک کنید. و با زدن کلید Esc از دستور خارج شوید.


برای جابجایی محل نما، موس را به سمت اطراف شکل حرکت دهید تا آیکون موس به شکل  تبدیل گردد و با درگ کردن آن را جابجا کنید.

۵- برای ترسیم نماهای دیگر وابسته به نمای پایه از ابزار  Projected استفاده کرده و با حرکت موس در جهت مورد نظر نماگیری را مانند شکل تکمیل کنید. (برای ترسیم نمای ایزومتریک موس را در راستای ۴۵ درجه حرکت دهید). پس از تکمیل نماها روی صفحه کلیک راست کرده و Create را انتخاب کنید.


برای نمایش نمای ایزومتریک به صورت سایه دار روی آن دابل کلیک کنید و در قسمت Style گزینه Shaded را انتخاب نمایید. 

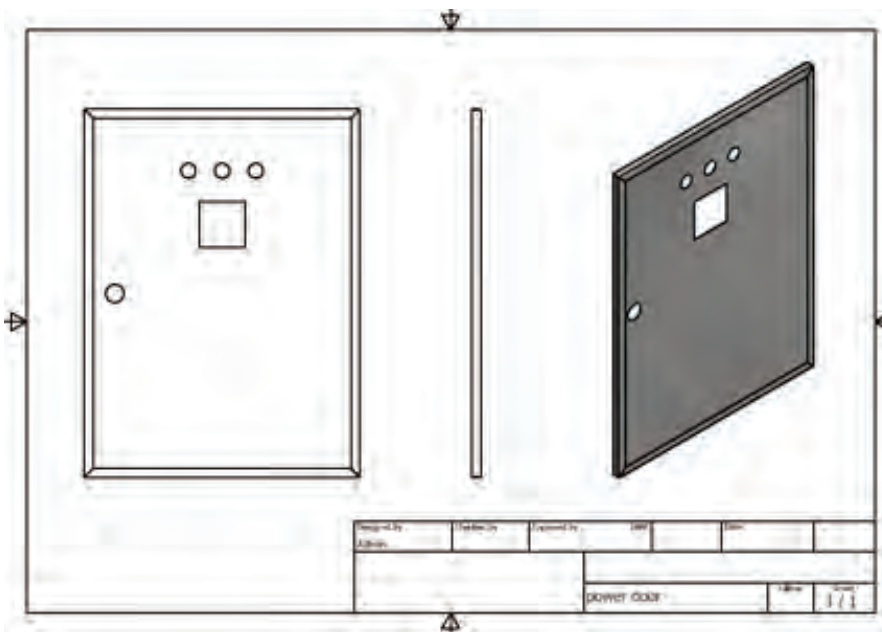

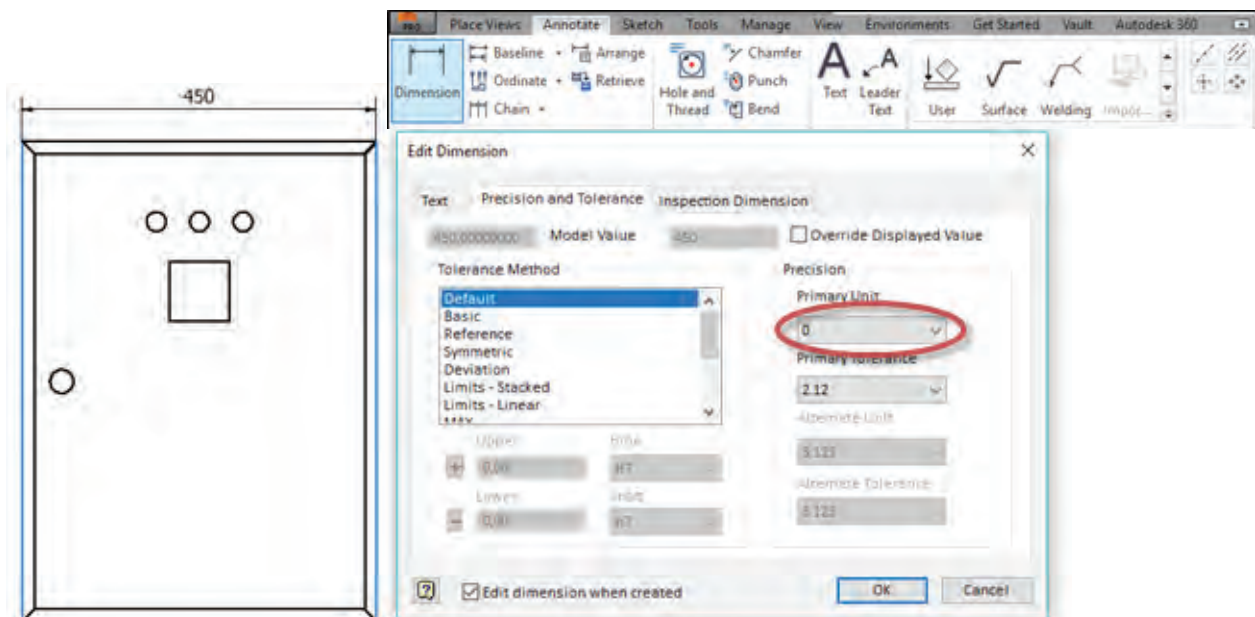

۶- برای اندازه گذاری نوار ریون Annotate را باز کنید. و ابزار اندازه گذاری (Dimension) را انتخاب کنید. سپس و روی خطوطی مورد نظر کلیک کرده و شکل را اندازه گذاری کنید. برای مشخص کردن دقت ابعاد در قسمت Precision تعداد اعشار بعد از عدد را صفر انتخاب کنید.

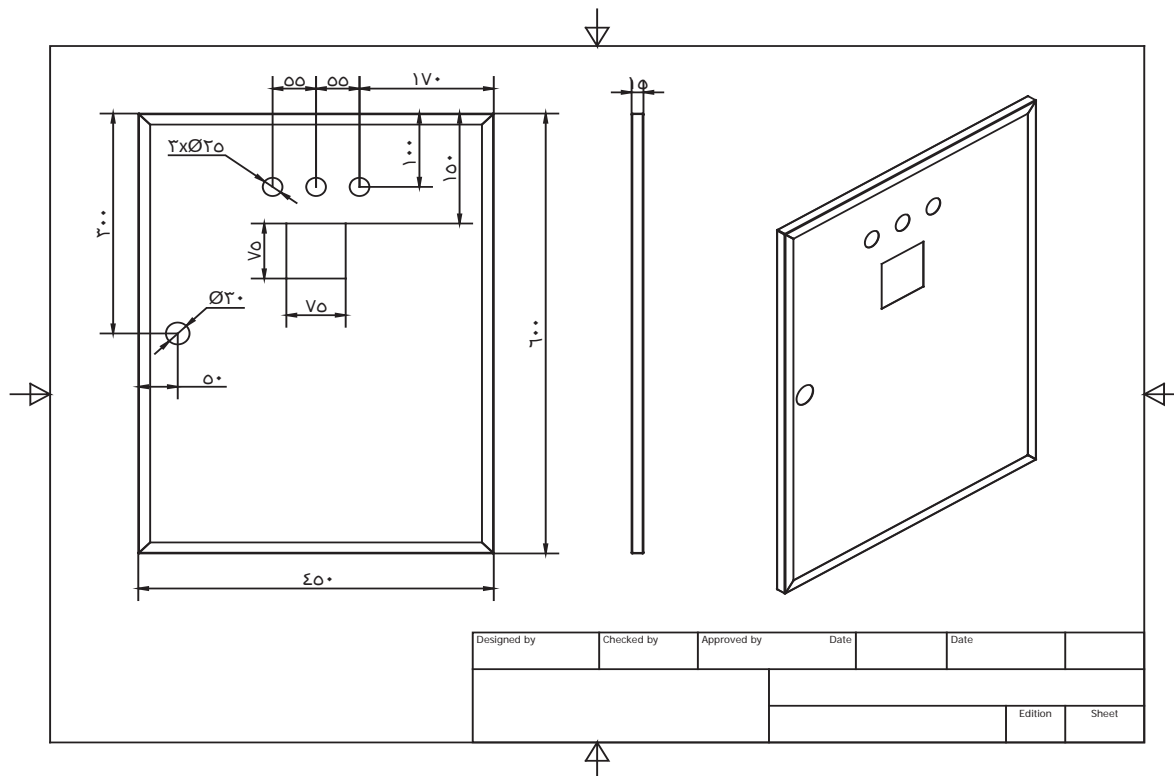


۷- سایر قسمت‌ها را نیز مانند نقشه زیر اندازه‌گذاری کنید. برای اندازه‌گذاری دایره‌ها کاپیست پس از انتخاب ابزار اندازه‌گذاری روی دایره مورد نظر کلیک کنید. برای نوشتن متن $3 \times \text{Ø}25$ در اندازه در سربرگ Text متن را به این صورت تغییر دهید. $3 \times \langle \rangle$




۸- یک صفحه جدید با استفاده از ابزار (New Sheet)  و یا کلیک راست در مرورگر و انتخاب New Sheet کنید.


۹- برای ایجاد نمای سطح گسترش یافته از ابزار Base  کمک گرفته و گزینه Flat Pattern را انتخاب کنید. برای چرخش نما از قسمت Orientation و برای مقدار مقیاس از Scale استفاده کنید. سپس با کلیک روی صفحه محل نما را انتخاب و با استفاده از کلید Esc از فرمان خارج شوید.

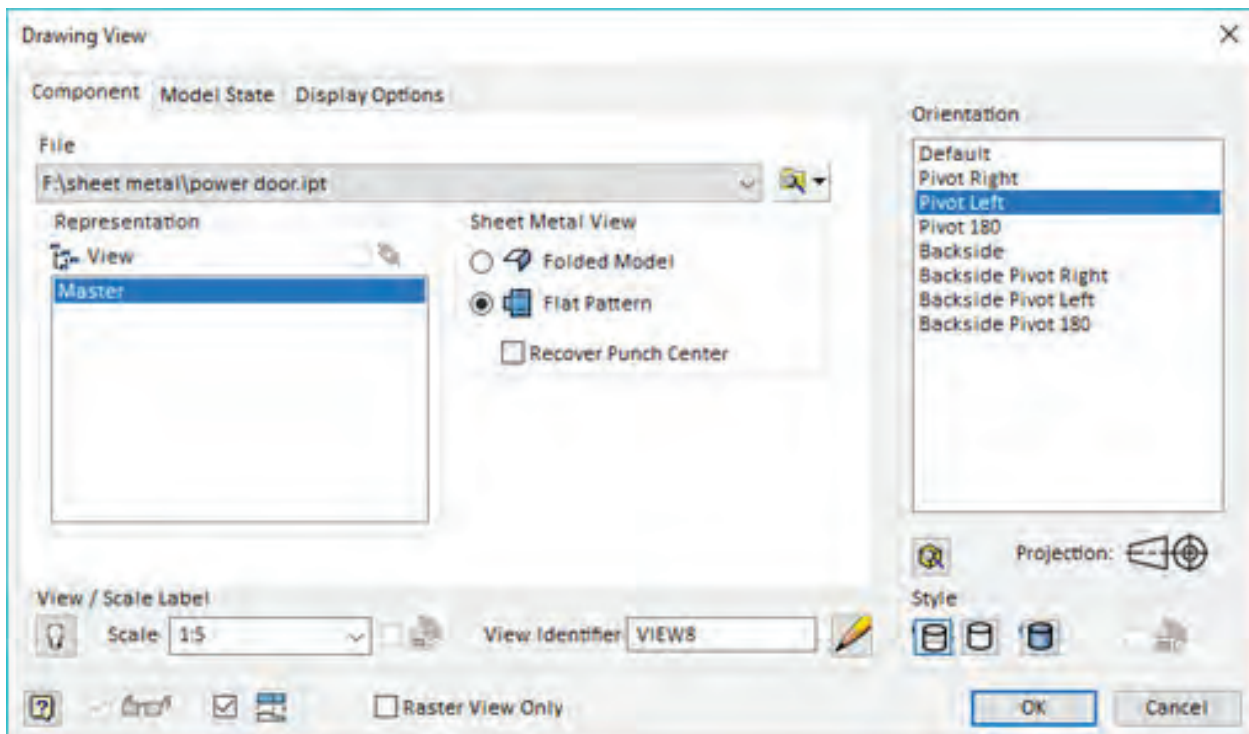

۱۰- برای اندازه گذاری زاویه، شعاع و جهت خم ها از ابزار یادداشت خم (Bend Note) استفاده کنید به این صورت که پس از انتخاب ابزار روی خم مورد نظر کلیک کنید. (این ابزار در منو Annotate قرار گرفته است.)

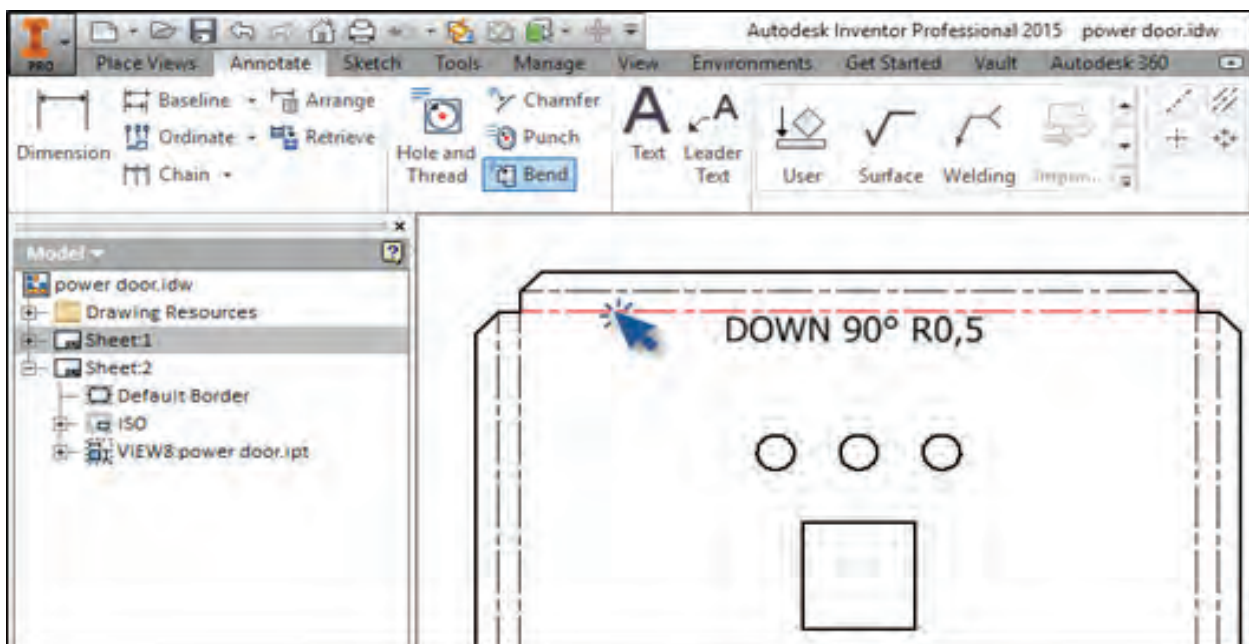

۱۱- یادداشت خم را برای سایر خطوط نیز اجرا کرده و به کمک ابزار اندازه گذاری ابعاد را اندازه گذاری نمایید.

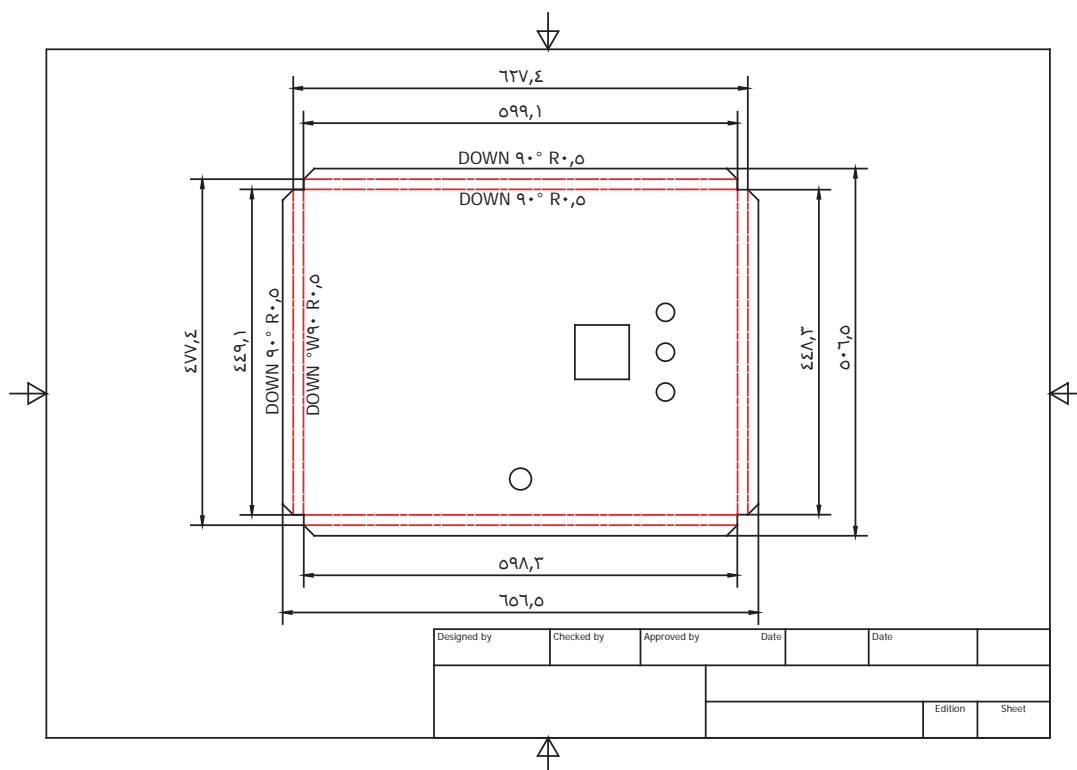

۱۲- فایل را با فرمت idw ذخیره کنید.

در صورت نیاز به باز کردن فایل در اتوکد، از منو فایل روی Export کلیک کرده و گزینه Export to DWG را انتخاب کنید. در پنجره باز شده نوع فایل را AutoCAD DWG Files (*.dwg) انتخاب کرده و در ادامه ورژن اتوکد مورد نظر را وارد کنید.


نقشه گسترش و جوش قسمت زرین کابین جوشکاری را ترسیم کنید.

کار کلاسی




دستورکار

- ۱- یک فایل New از نوع ISO.idw باز کنید.
- ۲- اندازه کاغذ را A4 تعیین کنید.
- ۳- از ابزار Base برای ترسیم نمایه گسترش استفاده نمایید.

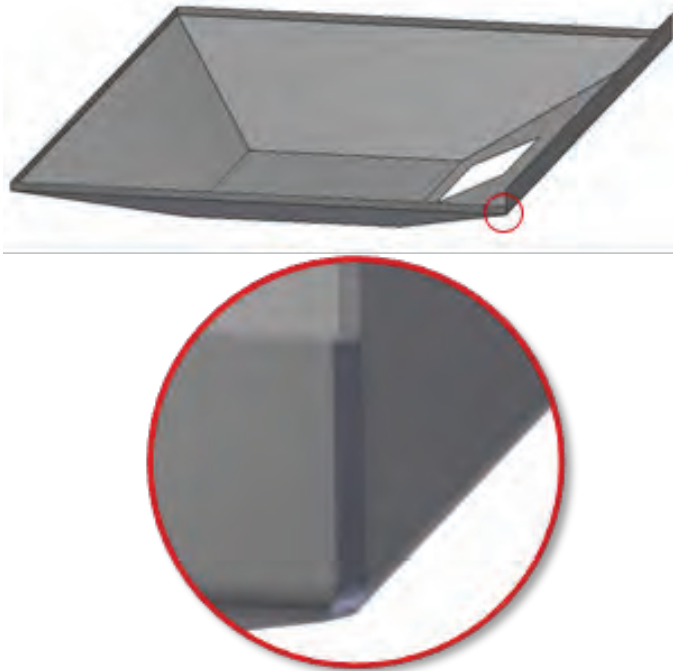



۴- در بعضی از نقشه ها برای نمایش بهتر خم ها از جدول خمکاری استفاده می شود. برای ترسیم جدول خمکاری از منو Annotate گزینه General Table را انتخاب کرده و با استفاده از کلید Select View نمای گسترش را انتخاب کنید و با زدن کلید Ok محل جدول خمکاری را مشخص نمایید.

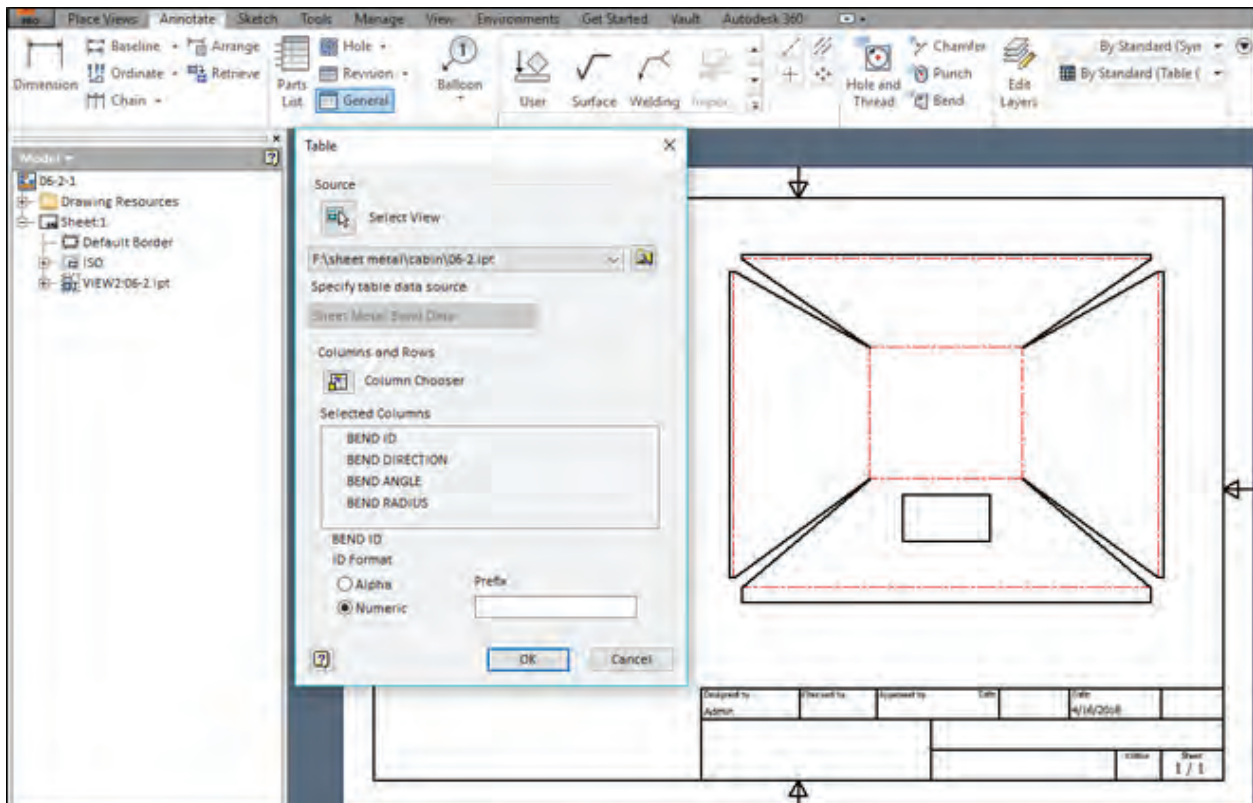


۵- در این جدول هر خم با یک شماره مشخص شده و هر ردیف شامل اطلاعات جهت خم، زاویه خم و شعاع خم می‌باشد.

TABLE			
BEND ID	BEND DIRECTION	BEND ANGLE	BEND RADIUS
۱	DOWN	۶۶	۰٫۸ mm
۲	DOWN	۷۱	۰٫۸ mm
۳	DOWN	۷۱	۰٫۸ mm
۴	DOWN	۶۶	۰٫۸ mm
۵	DOWN	۲۴	۰٫۸ mm
۶	DOWN	۲۴	۰٫۸ mm
۷	DOWN	۱۹	۰٫۸ mm
۸	DOWN	۱۹	۰٫۸ mm

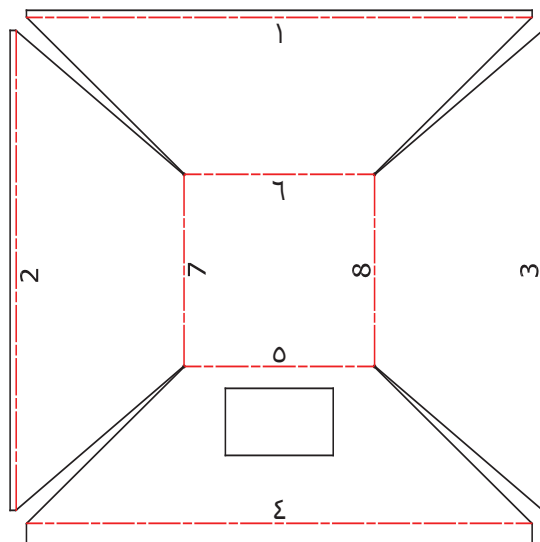


۶- یک صفحه جدید با استفاده از ابزار (New Sheet)  و یا کلیک راست در مرورگر و انتخاب New Sheet کنید.

۷- مانند نقشه زیر از قطعه خمکاری شده (بدون گسترش) نمایشی بگیرید.

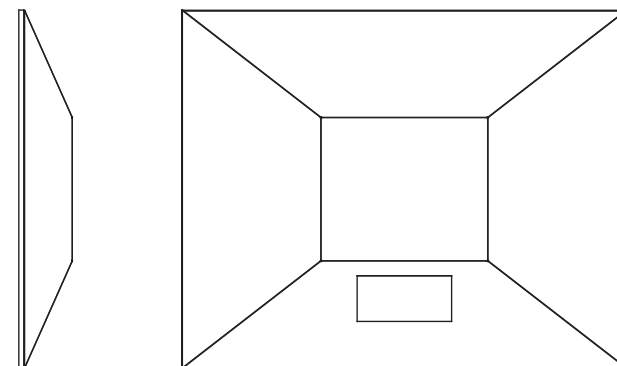


۸- از منو Annotate نشان اندازه گذاری جوش (Welding) را انتخاب کرده و با دو کلیک محل قرارگیری فلش و متن را مشخص کنید. سپس مشخصات جوش را در پنجره باز شده وارد نمایید.

۹- فایل را با فرمت idw ذخیره کنید (این فایل شامل دو برگ نقشه می‌باشد).

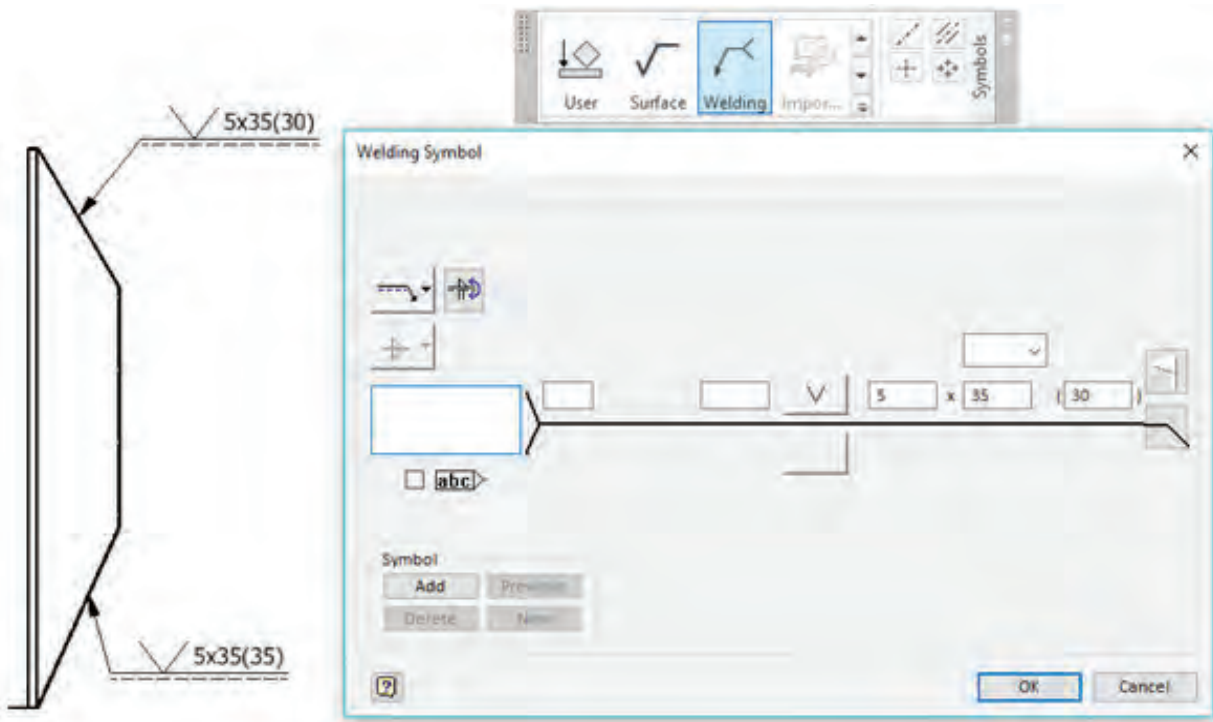


در جوشکاری علاوه بر علامت‌های استاندارد می‌توان از علائم شماتیک نیز استفاده نمود. برای دسترسی به این علائم روی فلش پایین پنل Symbols از منو Annotate کلیک کنید.

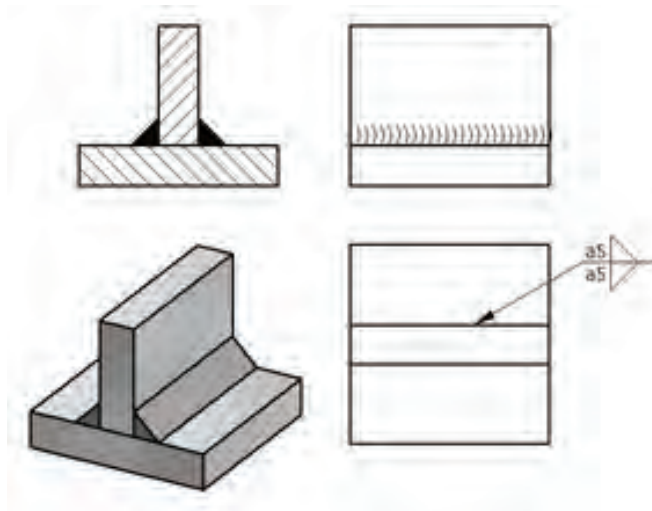

کاربرد قسمت های زیر را در علامت جوش شرح دهید.


تحقیق کنید

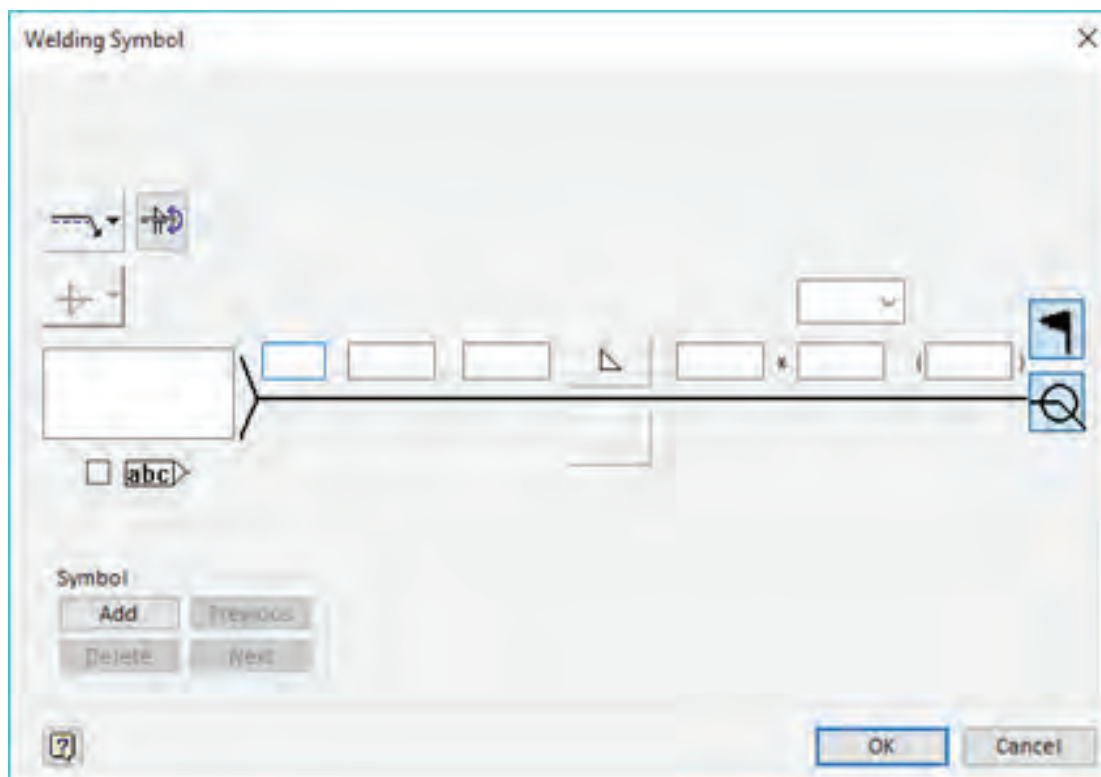

ردیف	شرح
۱	
۲	علامت a ساق جوش، Z ارتفاع جوش، S ارتفاع جوش لب به لب
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	
۸	
۹	
۱۰	


چاپ نقشه

برای چاپ نقشه از منو فایل گزینه Print را انتخاب کرده دستگاه پرینتر را انتخاب و فایل را چاپ می کنیم.

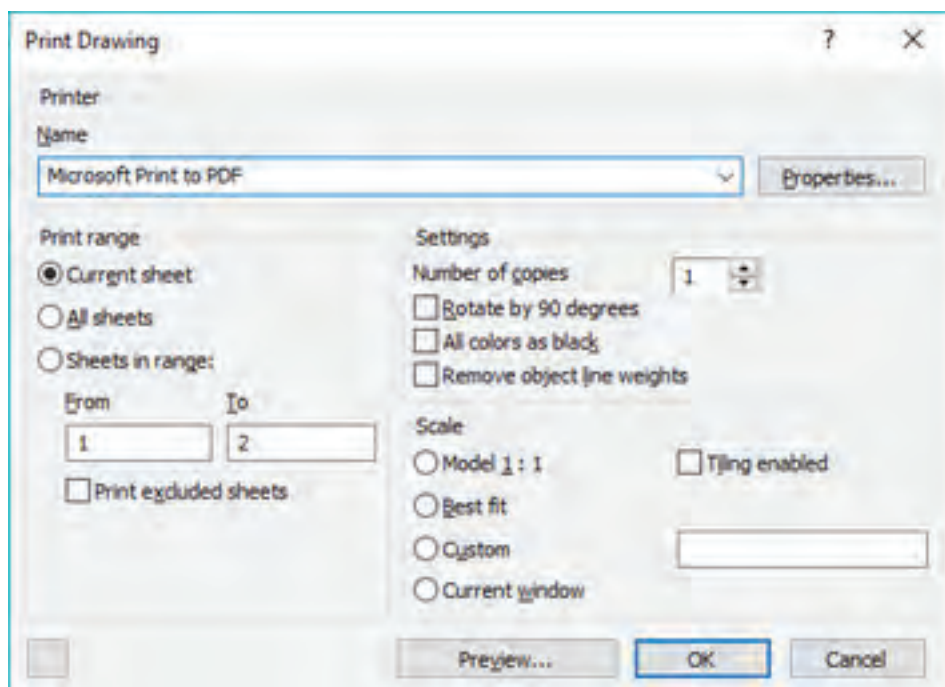

در گسترش شکل ها در بعضی موارد نیاز به چاپ نقشه با اندازه واقعی داریم تا بتوانیم آن را روی ورق اجرا کنیم. یک راه برای این کار استفاده از دستگاه پلات برای چاپ در ابعاد بزرگ می باشد. راه دیگر چاپ نقشه به صورت ورق به ورق می باشد. برای این کار به ترتیب زیر عمل می کنیم.

- ۱- در زمان نماگیری مقیاس را ۱:۱ تعریف کنید.
- ۲- اندازه کادر جدول را به اندازه ای بزرگ در نظر می گیریم که نما به صورت کامل در آن قرار گیرد.
- ۳- دستور پرینت را اجرا کرده و در قسمت Scale مقیاس را ۱:۱ انتخاب نمایید.
- ۴- برای چاپ به صورت ورق به ورق (کاشی فرش کردن) Tiling enabled را انتخاب کنید. در این حالت علائمی روی برگه ها اضافه می گردد که در زمان چیدمان برگه ها روی همدیگر قرار می گیرند.

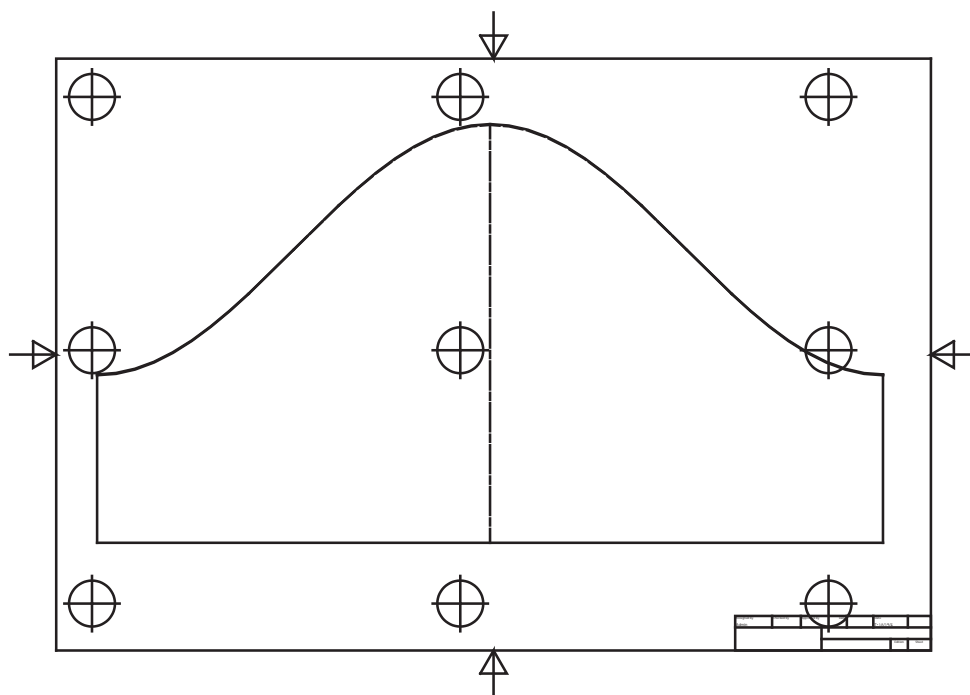



در زمانی که دستگاه چاپگر به رایانه متصل نباشد برای چاپ می‌توان از پرینترهای مجازی با خروجی PDF استفاده کرد و یا از منوی فایل روی Export کلیک کرده و گزینه PDF را انتخاب نمود.

پروژه ۱

جعبه ابزار زیر از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت ۰/۵ میلی‌متر را در نظر بگیرید. مطلوب است.


۱. ترسیم گسترش قطعات شماره ۱ و ۲.
۲. اندازه گذاری اجرایی برای ساخت.
۳. ابعاد ورق مورد نیاز برای ساخت.
۴. چاپ نقشه ها روی کاغذ A۴



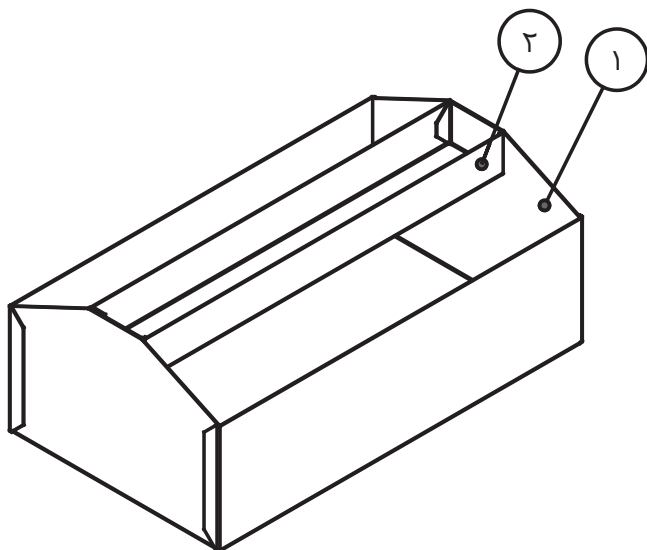


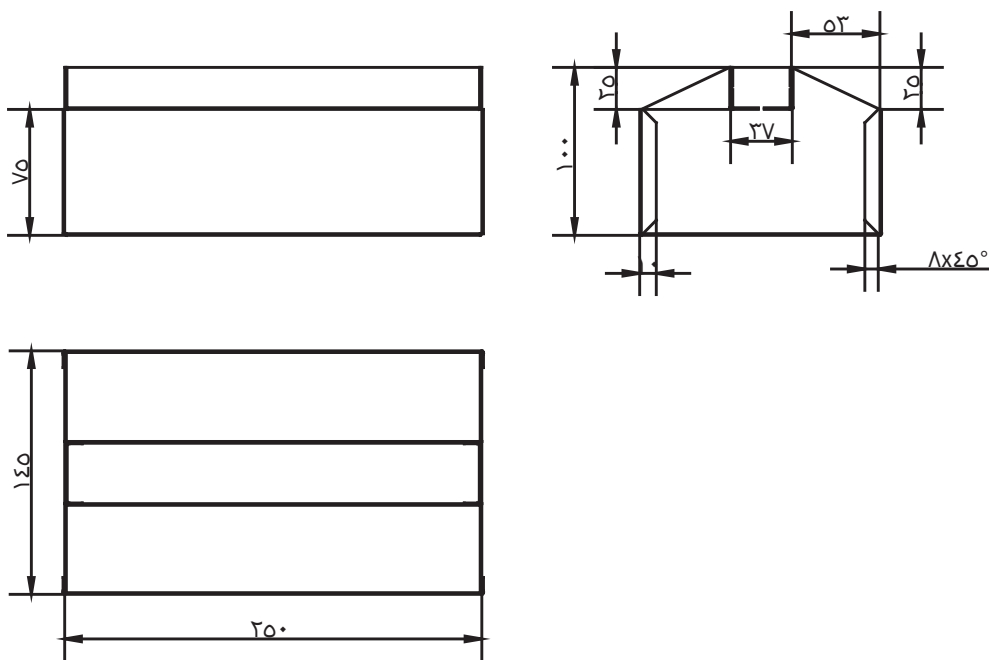

پروژه ۲

گسترش قطعات شماره ۱ و ۲ را در کاغذ A۴ ترسیم کنید.
جنس: ورق گالوانیزه ضخامت ۰/۶

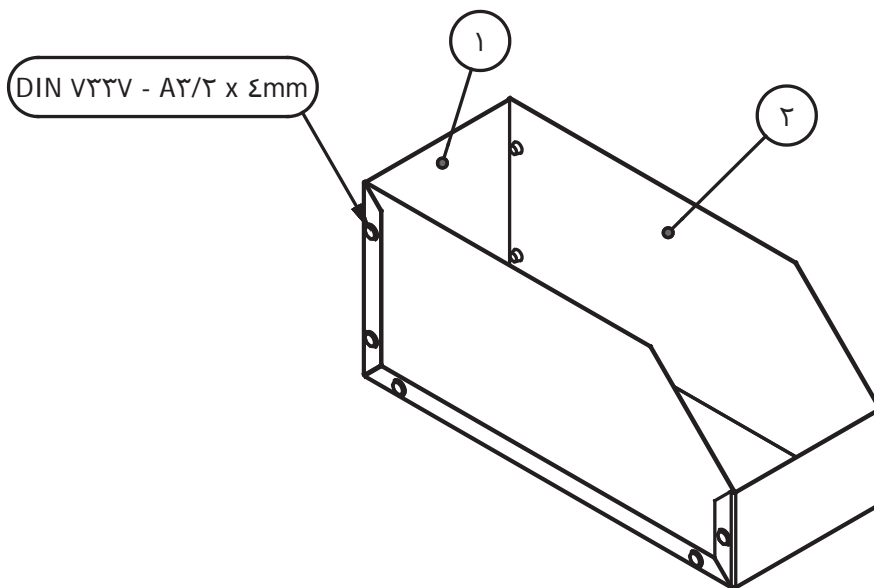

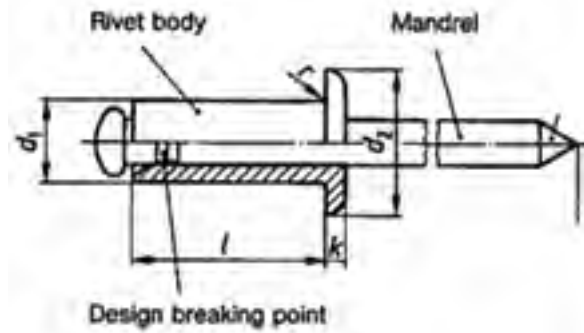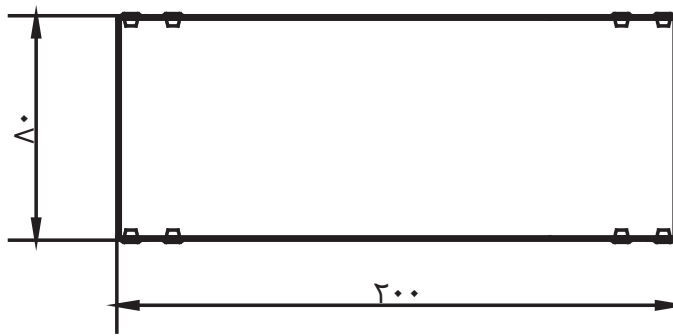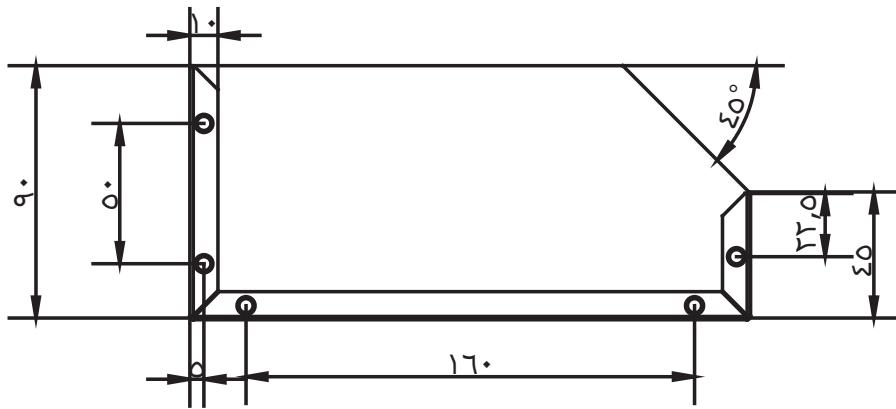

d1	d2	k	L min	L max
2.4	5	0.65	4	8
3	6.5	1	4	30
3.2	6.5	1	4	35
4	8	1.2	5	40

شاخص	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد	شایستگی
ترسیم مدل های جوشکاری شده برابر نقشه ترسیم سوراخ داخل مقاطع مخروطی برابر نقشه ترسیم فرنگی پیچ برابر نقشه ترسیم گسترش برابر نقشه	۳	ترسیم و گسترش یک مدل فلزی با نرم افزار اینونتور (Inventor)	طراحی با نرم افزار
ترسیم گسترش مدل برابر نقشه ترسیم Sketch برابر نقشه ترسیم دو بعدی با fillet برابر نقشه ترسیم دو بعدی برابر نقشه	۲		
ترسیم دوبعدی برابر نقشه	۱		
توضیحات:			