

پودمان ۴

جوشکاری شیاری میگ / مگ



در تکنولوژی روز دنیا جوشکاری GMAW کاربرد فراوانی پیدا کرده است، از جمله در جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز با سایزهای بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسط جوشکاری اتومات انجام می‌شود. سرعت پیشرفتهای خط بسیار بالا رفته، به طوری که اجرای یک سرعت جوش از ۸ ساعت به کمتر از نیم ساعت، کاهش پیدا کرده است که خود انقلابی است در صنعت نفت و گاز. سرعت بالا، نداشتن سرباره و امکان اتوماسیون و قابلیت برنامه‌پذیری از جمله مزایای این روش است، به همین دلیل در دو دهه گذشته، جوشکاری شیاری GMAW جایگاه ویژه‌ای را در صنعت به خود اختصاص داده است.

واحد یادگیری ۵

جوشکاری شیاری GMAW

آیا تابه حال پی بردہ اید؟

- اهمیت جوشکاری شیاری در صنایع مختلف چیست؟
- چه اتصالاتی به عنوان پرکاربردترین اتصالات در جوش شیاری محسوب می‌شوند؟
- از چه منبع تغذیه و قطبیتی در جوشکاری GMAW استفاده می‌شود؟
- چگونه می‌توان یک جوش شیاری با کیفیت با فرآیند GMAW ایجاد کرد؟
- اهمیت استفاده از پشت بند در جوش شیاری چیست؟


در این واحد یادگیری شایستگی جوشکاری شیاری با فرآیند GMAW را کسب خواهید کرد. به طوری که ابتدا اهمیت جوش شیاری در صنعت، انواع اتصالات، و اتصالات کاربردی در جوش شیاری فراگرفته، و در ادامه کارهای عملی مرتبط با جوش شیاری در وضعیت‌های مختلف؛ تخت، افقی و عمودی را برای کسب شایستگی جوشکاری شیاری انجام خواهید داد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی جوشکاری شیاری GMAW، هنرجویان قادر به تنظیم و راهاندازی دستگاه جوشکاری و انجام جوش شیاری در وضعیت‌های ۱G، ۲G و ۳G بر روی ورق‌های فولادی براساس نقشه و استاندارد خواهند بود.

اهمیت جوشکاری شیاری

اتصال ورق‌های ضخیم با استفاده از فرآیند جوشکاری همیشه یک نگرانی عمدی در صنایع فلزی بوده است. استفاده از شیار (پخ) و طرح اتصال‌های مختلف، می‌تواند راه مفیدی برای رسیدن به یک جوش کامل باشد. پخ‌ها با استفاده از فرآیند برش کاری حرارتی یا ماشین کاری، بر روی ورق‌های ضخیم ایجاد شده و سپس جوشکاری می‌شوند.

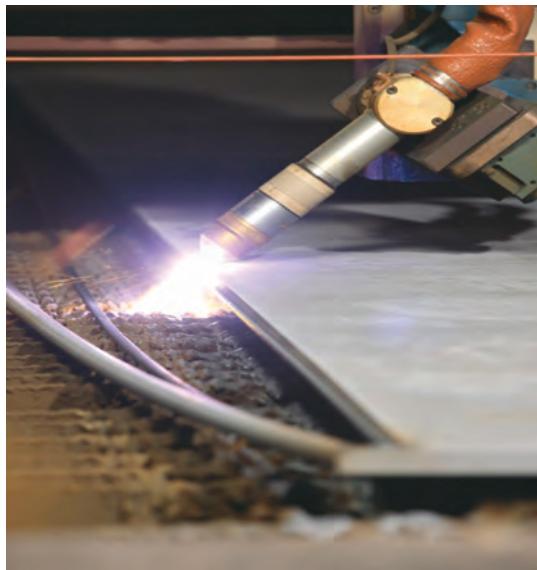

شکل ۲- دستگاه پخ زن حرارتی



شکل ۱- دستگاه پخ زن مکانیکی لوله

خصوصیات و انواع اتصالات مورد استفاده در جوش شیاری GMAW

جوش‌های شیاری برای اتصالات سربه‌سر، گوشه یا سه پری قابل استفاده می‌باشند. در جدول ۱-۴ طرح‌های مختلف آماده‌سازی لبه‌ها به صورت تخت یا زاویه قائم، جناغی، نیم جناغی و لاله‌ای و نیم لاله که در آنها از جوش‌های شیاری استفاده شده است، مشاهده می‌شود.

جدول ۱- طرح‌های مختلف آماده‌سازی لبه‌ها در جوشکاری شیاری

ردیف	اتصال	خصوصیات	آماده‌سازی لبه اتصال
۱	تخت یا زاویه قائم	لبه مربعی برای ضخامت تا ۵ میلی‌متر	
۲	جناغی یک طرفه	برای ضخامت ۵ تا ۲۰ میلی‌متر	
۳	جناغی دو طرفه	برای ضخامت حداقل ۱۲ میلی‌متر	

	برای ضخامت ۵ تا ۲۰ میلیمتر	نیم جناغی یک طرفه	۴
	برای ضخامت حداقل ۱۲ میلیمتر	نیم جناغی دو طرفه	۵
	برای ضخامت بین ۸ تا ۳۷ میلیمتر	لالهای یک طرفه	۶
	برای ضخامت حداقل ۲۰ میلیمتر	لالهای دو طرفه	۷
	برای ضخامت بین ۸ تا ۳۷ میلیمتر	نیم لالهای یک طرفه	۸
	برای ضخامت حداقل ۲۰ میلیمتر	نیم لالهای دو طرفه	۹


با توجه به آموخته‌های خود در جوش شیاری SMAW و جدول ۲، پاس‌های جوش مشخص شده در شکل ۳ را نام‌گذاری کنید.

کاردر کلاس



جدول ۲- نام لاتین پاس‌های جوش نفوذی


Root pass	Fill Pass	Hot Pass	Cap Pass
-----------	-----------	----------	----------

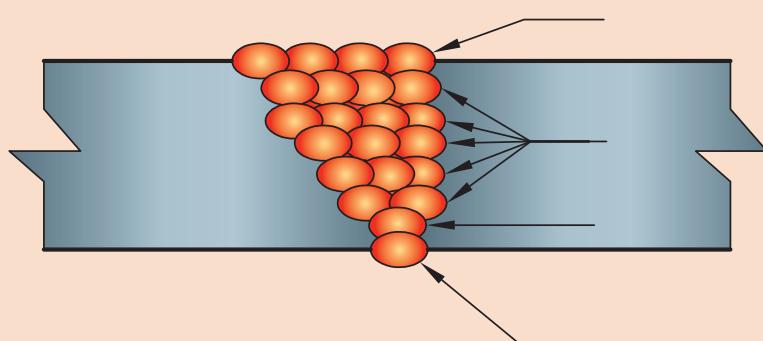

شکل ۳- پاس‌های جوش نفوذی

توزیع یکنواخت حرارت در اتصال

با توجه به کاربرد جوش شیاری در قطعات ضخیم، همیشه باید به این مطلب توجه نمود که توالی جوش‌ها و نوع اتصال حتی‌امکان به صورتی انتخاب شود که توزیع حرارت به صورت یکنواخت در کل قطعه تقسیم شود، تا از به وجود آمدن عیوبی مانند پیچیدگی جلوگیری شود.
به طور مثال می‌توان در صورت امکان از پخ‌های دو طرفه به جای یک‌طرفه استفاده نمود.
شکل ۴ ترتیب پاس‌های جوش در اتصال جناغی دو طرفه و تأثیر آن در پیچیدگی اتصال را نشان می‌دهد.

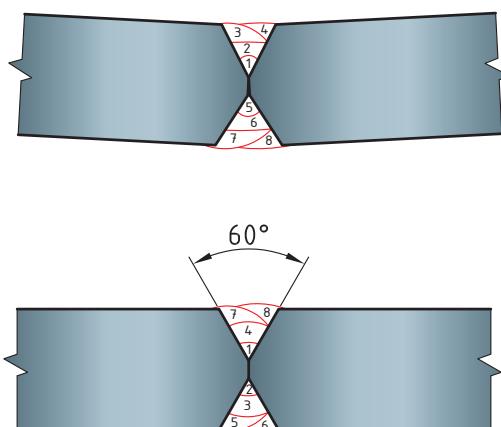

شکل ۴- ترتیب پاس‌های جوش

تحقیق کنید




در مورد روش‌های توزیع یکنواخت حرارت و جلوگیری از اعوجاج در جوش قطعات ضخیم تحقیق نموده و نتایج را در کلاس بحث کنید.

پیش گرم

معمولًا برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی دما در قطعات ضخیم قبل از جوشکاری، آنها را پیش گرم می‌کنند. دمای پیش گرم تابع عوامل زیادی مانند ترکیب شیمیایی، ضخامت فلز پایه، طرح اتصال و قطر سیم جوش می‌باشد و معمولاً توسط شعله انجام می‌شود و طبق جداول استاندارد انتخاب می‌شود.



شکل ۵- پیش گرم کردن قطعه ضخیم توسط شعله

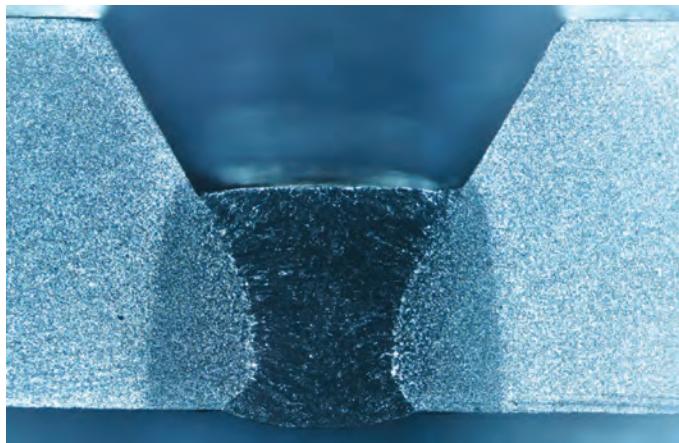

شکل ۶- باز گذاشتن و تنظیم فاصله ریشه جوش

نفوذ در جوش شیاری

برای اطمینان از نفوذ در جوش شیاری به دو روش می‌توان عمل نمود.

- ۱ باز گذاشتن و تنظیم فاصله ریشه جوش

۲ استفاده از پشت‌بند

پشت‌بند به منظور جلوگیری از ریزش مذاب و ایجاد نفوذ یکپارچه پشت ریشه جوش قرار می‌گیرد و انواع مختلفی دارد.



شکل ۷- تصویر شماتیک پشت‌بند دائم فلزی و موقت سرامیکی


در برخی مواقع می‌توان از خود جوش به عنوان پشت‌بند استفاده کرد.

کاردر کلاس



با توجه به تصویر زیر تفاوت جوش پشت‌بند (Backing Weld) و جوش از پشت (Back Weld) را بیان نموده و با استفاده از اینترنت دلیل انتخاب و کاربرد هر یک را توضیح دهید.

پاسخ:

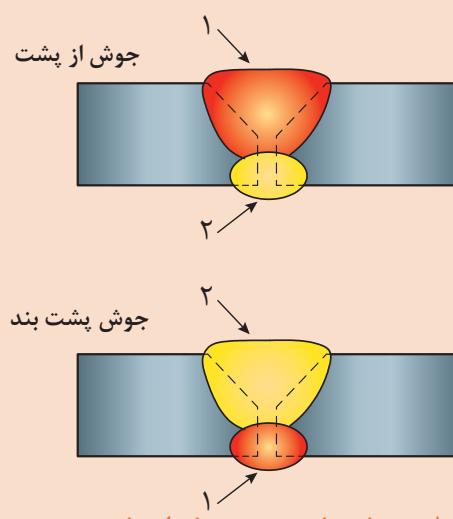

شکل ۸- جوش پشت‌بند و جوش از پشت

پارامترهایی که در تنظیم دستگاه باید به آن توجه شود:

۱ نرخ رسوب – سرعت حرکت

۲ سرعت تغذیه سیم جوش (جریان جوشکاری)

۳ بیرون زدگی سیم جوش

۴ ولتاژ جوشکاری


با توجه به توضیحات داده شده و نمودار ۱ جدول ۳ را تکمیل کنید.

کاردر کلاس



جریان جوشکاری

رابطه بین جریان و سرعت تغذیه سیم جوش برای سیم جوش های فولاد کربنی در نمودار ۴-۱ نشان داده شده است. در جریان های کم به ازای هر اندازه سیم جوش، منحنی تقریباً خطی خواهد بود، در حالی که در جریان های بالاتر به خصوص در هنگام استفاده از سیم جوش هایی با قطر کمتر منحنی غیرخطی می شود و سرعت تغذیه با افزایش جریان با سرعت بیشتری افزایش می یابد.

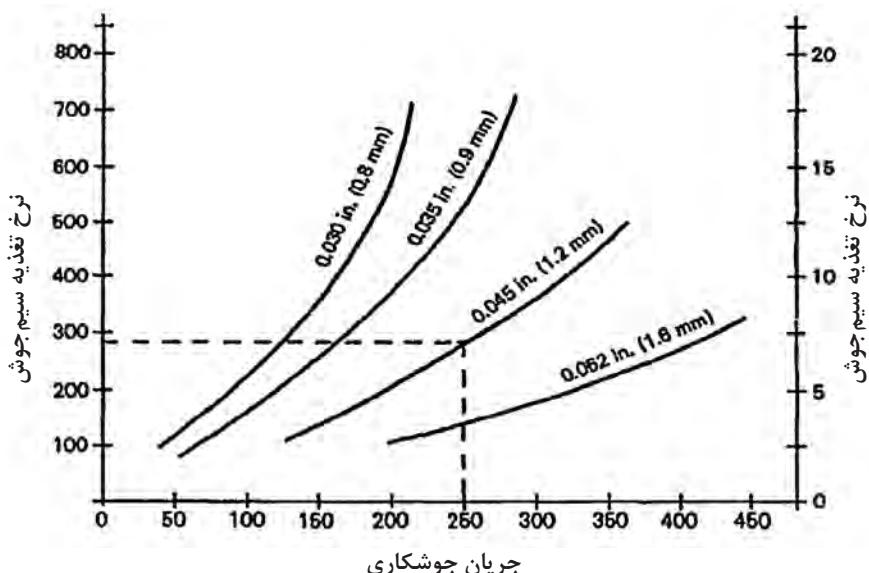


نمودار ۴-۱- نسبت بین جریان جوشکاری و تغذیه سیم جوش در سیم جوش های فولاد کربنی

جدول ۳- انتخاب سرعت تغذیه سیم و جریان جوشکاری براساس قطر سیم جوش

سرعت تغذیه سیم جوش (in/min)	جریان جوشکاری (A)	قطر سیم جوش (in)
.....	250	0/045
200	0/062
.....	200	0/030

بیرون زدگی سیم جوش

هرچه بیرون زدگی سیم جوش در محدوده گاز محافظ بیشتر باشد، نرخ رسوب بیشتر می‌شود. زیرا سیم جوش قبل از ورود به داخل قوس پیش گرم می‌شود.
در شکل ۹ اثر بیرون زدگی سیم بر نفوذ جوش را مشاهده می‌کنید.

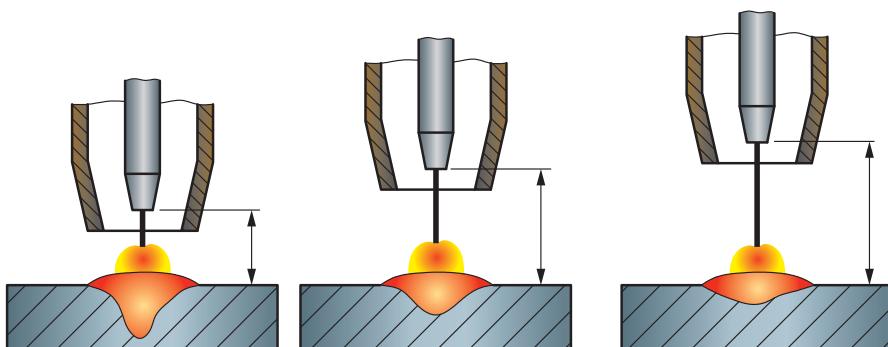


شکل ۹- اثر بیرون زدگی سیم بر نفوذ جوش

جدول ۴- تأثیر بیرون زدگی سیم

پاشش مذاب	نفوذ	مقاومت گرمایی	بیرون زدگی سیم
کمتر	عمیق تر	کمتر	کوتاه‌تر
متوسط	متوازن	متوازن	متوسط (حدود ۱۰ mm)
بیشتر	کم عمق تر	بیشتر	بلند‌تر

انجام حال جوش در طرح اتصال سربه سر در وضعیت تخت ۱G روی ورق فولاد ساده کربنی با ابعاد ۱۵۲×۴۰×۵ میلی‌متر مطابق با نقشه زیر:

کار
کارگاهی ۱

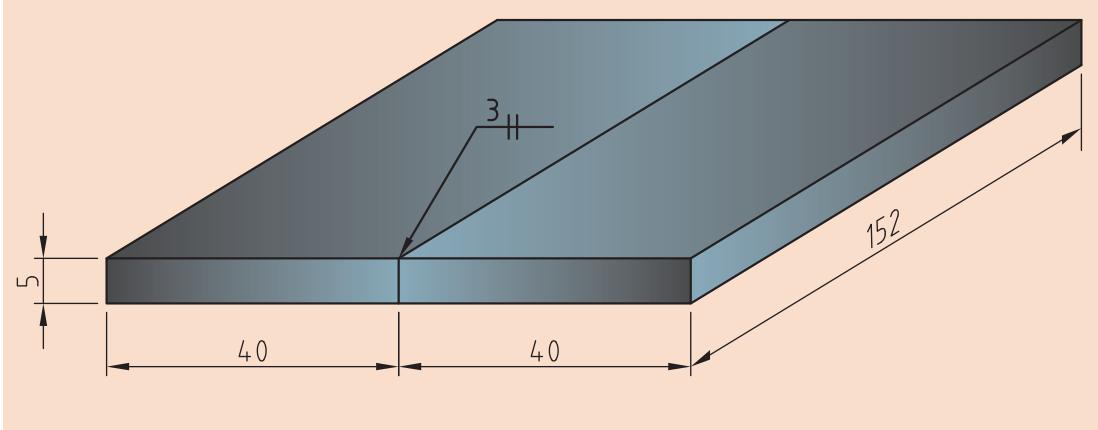

جدول ۵- تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز

جدول ۵- تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز	
لباس کار مناسب، کفش ایمنی، دستکش، پیش‌بند، پابند و ماسک مناسب، گوشی و عینک مناسب. دستگاه جوشکاری GMAW به همراه کپسول گاز محافظ و سیستم تغذیه سیم، کش فلزی، انبر دست، برس سیمی، دستگاه سنگ‌زنی با محافظ، گیره فلزی و میزکار	تجهیزات ایمنی و فنی
گاز محافظ CO_2 ، قرقه سیم جوش ER70s-6 به قطر ۱ میلی‌متر، ورق فولاد کربنی ساده St37 با ابعاد $152 \times 40 \times 5$ میلی‌متر (دو عدد)	مواد اولیه

جدول ۶ مراحل انجام کار را نشان می‌دهد.

جدول ۶- مراحل انجام کار

ردیف	فعالیت
۱	لباس کار بپوشید و تجهیزات ایمنی و وسایل مورد نیاز برای جوشکاری را فراهم کنید.
۲	دستگاه جوشکاری GMAW را با رعایت نکات ایمنی راهاندازی نموده و پارامترهای مربوط را تنظیم نمایید.
۳	قطعه کار را در وضعیت تخت روی زیرکاری قرار دهید
۴	مطابق دستورالعمل نسبت به اجرای خال جوش اقدام کنید.
۵	پس از تمیزکاری و خنک شدن قطعه کار آن را به هنرآموز خود نشان دهید
۶	دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه برق دستگاه را خارج نمایید
۷	ابزارها را جمع آوری کرده و در محل مخصوص‌شان قرار دهید
۸	محل انجام کار را نظافت کنید.

شرح فعالیت مرحله ۲- راهاندازی و تنظیم پارامترها
دستگاه را تنظیم و راهاندازی نمایید.

برای انجام خال جوش به دانش زیر نیاز است:
جوش‌هایی با طول کم که معمولاً برای مونتاژ یک قطعه، انجام می‌شود را خال جوش می‌گویند.



فاصله بازی ریشه را می‌توان مانند شکل توسط یک مفتول یا سیم جوش با قطری مناسب با اندازه خواسته شده برای آن، تنظیم کرد. در اجرای خال جوش باید دقت کافی داشت چرا که ممکن است خال جوش قسمتی از جوش اصلی شود.

در مواردی که خال جوش نباید جزئی از جوش اصلی باشد، تکه‌های کوچکی از فلز پایه را به اتصال جوش می‌دهند که وظیفه خال جوش را ایفاء می‌کند که به آنها براکت یا پل می‌گویند. براکتها پس از پایان جوشکاری از قطعه جدا می‌شوند. در جدول ۴-۵ و ۴-۶ تصاویری از خال جوش، لقمه‌گذاری و براکت در ورق‌ها و لوله‌ها آمده است.

جدول ۷- خال جوش، لقمه‌گذاری و براکت در ورق‌ها

قطعه	عملیات	شکل
حال جوش زنی		
ورق	براکت‌گذاری	

جدول ۸- خال جوش، لقمه‌گذاری و برآکت در لوله‌ها

قطعه	عملیات	شکل
خال جوش زنی		
لوله	برآکت‌گذاری	

نکته


در لوله‌ها، تعداد خال جوش‌ها به قطر لوله بستگی دارد. طبق استاندارد AWS برای جوشکاری لوله‌ها حداقل چهار خال جوش با فاصلهٔ برابر (مثلاً در موقعیت ساعت‌های ۳، ۶، ۹ و ۱۲) در اطراف لوله انجام می‌شود. برای لوله‌های به قطر ۱۰ اینچ و بالاتر خال جوش‌ها باید با فاصلهٔ حداقل ۶ اینچ در اطراف (محیط) لوله انجام شود.





کنترل نحوه مونتاژ قطعات


در جدول ۷-۴ برخی نکات قابل توجه در مورد تنظیم و مونتاژ قطعات آمده است.

جدول ۹- نکات قابل توجه در مورد تنظیم و مونتاژ قطعات

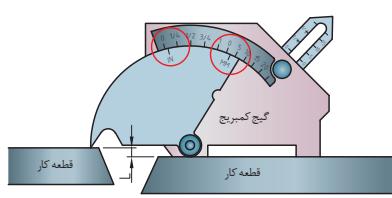رعایت هم راستایی	توضیح	شکل
	عدم هم راستایی سبب ایجاد عیوب در قطعه می‌شود. این مورد را می‌توان به کمک گیج‌های جوشکاری بررسی نمود.	

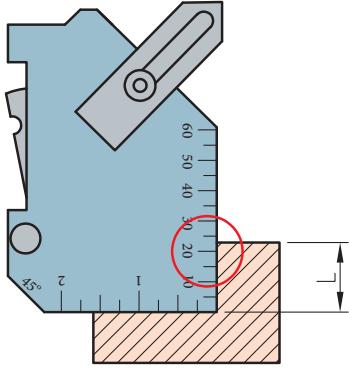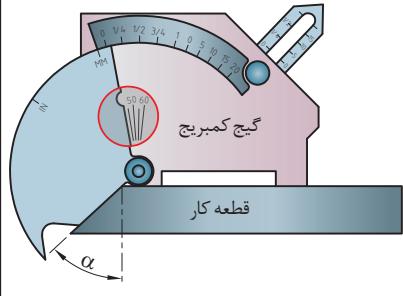	<p>بررسی ضخامت قطعات دقت شود که ضخامت قطعات برابر با آنچه در گفته شده باشد WPS</p> <p>بررسی فاصله ریشه این فاصله برای ایجاد نفوذ کافی در ریشه از اهمیت بالایی برخوردار است.</p> <p>بررسی پاشنه اندازه پاشنه را بررسی نمایید تا طبق WPS باشد</p> <p>کنترل ابعادی</p>
	<p>بررسی زاویه پخ زاویه مناسب برای پخ می تواند باعث کاهش هزینه و ممانعت از عیوبی چون پیچیدگی زاویه ای و LOP گردد.</p>
	<p>حال جوشها را از نظر اندازه بررسی کنید. قبل از انجام پاس ریشه حال جوشها را تمیز کاری نموده و از نظر سلامت بررسی کنید (عاری از ترک باشد)</p> <p>حال جوش و برآکت</p>

انجام جوشکاری شیاری با نفوذ کامل (CJP) و طرح اتصال سربه سر در وضعیت تخت G1 روی ورق فولاد ساده کربنی با ابعاد $5 \times 40 \times 152$ میلی متر مطابق با نقشه زیر:

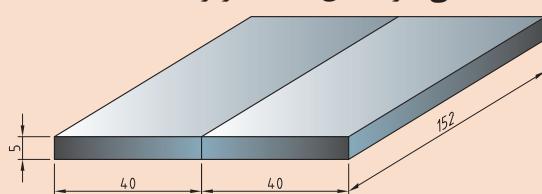

کار
کارگاهی ۲



شرایط محل انجام کار: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی

جدول ۱۰- تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز

جدول تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز	
تجهیزات ایمنی و فنی	لباس کار مناسب، کفش ایمنی، دستکش، پیش‌بند، پابند و ماسک مناسب، گوشی و عینک مناسب.
مواد اولیه	دستگاه جوشکاری GMAW به همراه کپسول گاز محافظه و سیستم تغذیه سیم، خط کش فلزی، انبر دست، برس سیمی، دستگاه سنگ زنی با محافظه، گیره فلزی و میز کار گاز محافظه CO ₂ ، قرقره سیم جوش ER70s-6 به قطر ۱ میلی‌متر، ورق فولاد کربنی ساده St37 با ابعاد ۱۵۲×۴۰×۵ میلی‌متر (دو عدد)

جدول ۱۱ مراحل انجام کار را نشان می‌دهد.

جدول ۱۱- مراحل انجام کار

ردیف	فعالیت
۱	لباس کار بپوشید و تجهیزات ایمنی و وسایل مورد نیاز برای جوشکاری را فراهم کنید.
۲	دستگاه جوشکاری GMAW را با رعایت نکات ایمنی (طبق نمودار ۴-۲ مرحله ۲ در فعالیت کارگاهی (۱) راه اندازی نموده و پارامترهای مربوط را تنظیم نمایید.
۳	قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار قرار داده و آن را مونتاژ کنید.
۴	مطابق دستورالعمل نسبت به اجرای جوش اقدام کنید.
۵	با استفاده از دستگاه سنگ فرز حفاظ دار برای سنگ زدن پشت ورق (ریشه جوش) و تمیز کاری با برس سیمی برای انجام خط جوش پشت ورق اقدام نمایید.
۶	مطابق دستورالعمل نسبت به اجرای جوش پشت ورق اقدام کنید.
۷	پس از تمیز کاری و خنک شدن قطعه کار آن را به هنرآموز خود نشان دهید
۸	دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه برق دستگاه را خارج نمایید
۹	ابزارها را جمع آوری کرده و در محل مخصوص شان قرار دهید
۱۰	محل انجام کار را نظافت کنید.

شرح فعالیت مرحله ۲- راه اندازی و تنظیم پارامترها
دستگاه را تنظیم و راه اندازی نمایید. برای تنظیم متغیرهای جوشکاری از داده های جدول ۱۲ استفاده نمایید.

جدول ۱۲- تنظیم پارامترهای جوشکاری

دبه گاز (L/min)	گاز محافظه (ترجیحاً)	نرخ رسوب (Kg/h)	سرعت تغذیه سیم جوش (min)	ولتاژ (V)	شدت جریان (A)	قطر سیم جوش (mm)
۱۲	CO ₂	۰/۷-۲/۹	۱۰-۱۳	۲۰-۲۳	۸۰-۱۳۰	۱

انتقال مذاب	تمیز کاری اولیه	تکنیک جوشکاری	قطر نازل ID(in)	قطبیت	بیرون زدگی سیم جوش mm(in)	سیم جوش
اتصال کوتاه	برس سیمی	پس دستی مستقیم	۱	DCEP	۱۰	ER70S-6

نکات ایمنی




- ۱ کلیه قسمت های پوست بدن باید پوشانده شود.
- ۲ شیلنگ گاز و سایر ملحقات سیستم گاز محافظه را از نظر نشتی گاز بررسی کنید.
- ۳ از سلامت روکش کابل های جریان برق اطمینان حاصل کنید.
- ۴ اتصالات دستگاه را مورد بررسی قرار دهید تا هنگام سوار کردن قرقه سیم جوش و همچنین قراردادن سیم جوش در مسیر تغذیه دچار برق گرفتگی نگردد.
- ۵ بررسی کنید که کابل اتصال زمین (سیم ارت) دستگاه متصل باشد.
- ۶ در هنگام برقراری قوس حتماً از ماسک مناسب استفاده کنید.



شرح فعالیت مرحله ۳- موقعیت دهی و مونتاژ قطعه

دو ورق را روی زیر کاری قرار داده و به فاصله ۳ میلی متر فیکس کرده و سپس با خال جوش محکم کنید.

شکل ۱۰-موقعیت دهی و مونتاژ به وسیله خال جوش

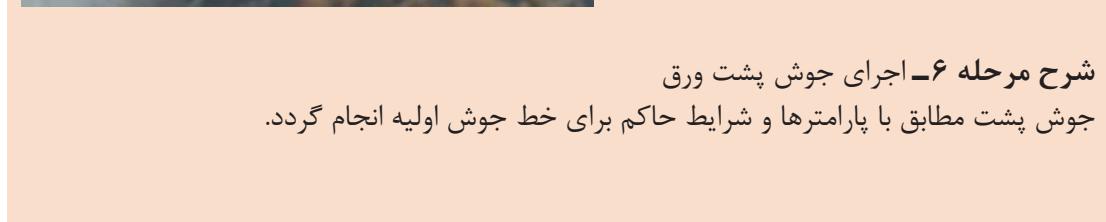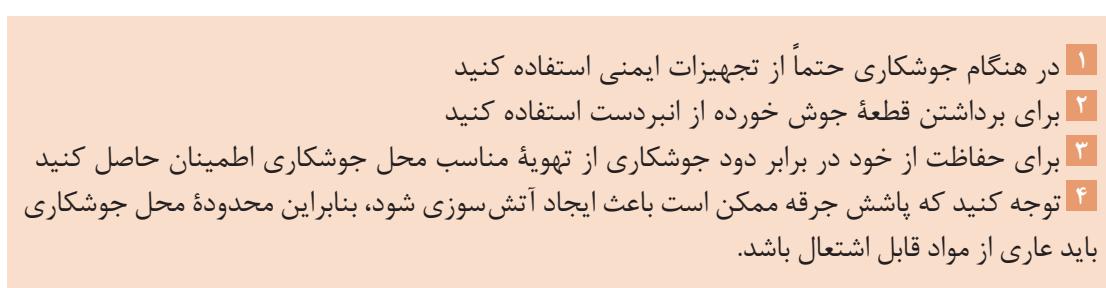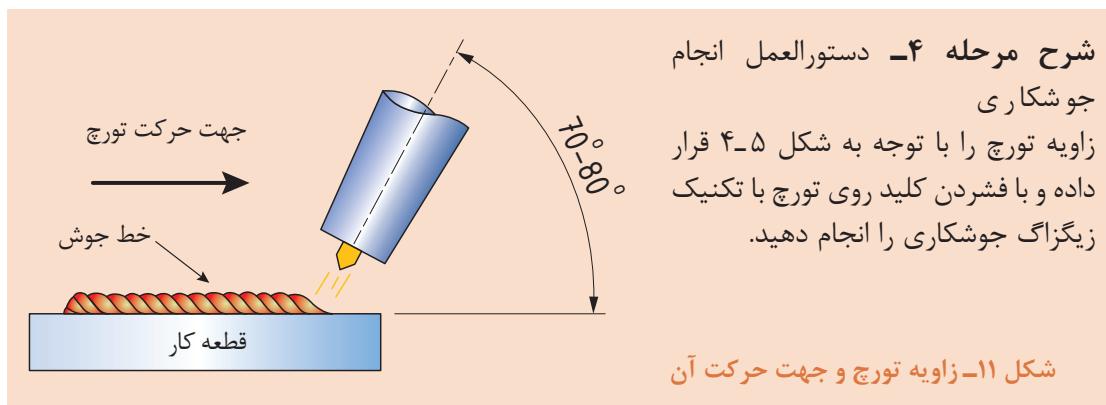

نکات ایمنی



شکل ۱۳- طرز صحیح قرار دادن دستگاه سنگ‌زنی روی میز کار

۱ حتماً از لباس کار، دستکش و عینک مناسب استفاده کنید، زیرا بخار پاشش جرقه، احتمال سوختگی و آسیب به لباس و بدن وجود دارد.


۲ هنگام اتصال دوشاخه دستگاه فرز به پریز برق، دستگاه را به پشت روی میز قرار داده (مانند شکل ۴-۹) و با یک دست انتهای آن را کنترل کنید.

۳ قبل از شروع کار با دستگاه فرز، توجه کنید دوستانتان در مسیر پاشیدن جرقه‌های حاصل از برشکاری نباشند. همچنین اطمینان حاصل کنید که در مسیر پاشش جرقه‌ها، مواد قابل اشتعال وجود ندارد؛ در غیر این صورت احتمال وقوع آتش‌سوزی وجود دارد.

۴ هنگام جمع‌آوری ضایعات حاصل از برشکاری، به علت داغ و تیز بودن آنها، از دستکش مناسب استفاده کنید.

۵ برای برداشتن قطعه جوش خورده از انبردست استفاده کنید

۶ توجه کنید که پاشش جرقه ممکن است باعث ایجاد آتش‌سوزی شود، بنابراین محدوده محل جوشکاری باید عاری از مواد قابل اشتعال باشد.

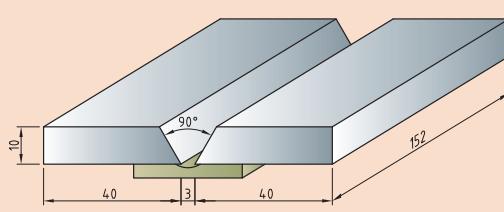

انجام جوشکاری شیاری طرح اتصال سر به سر در وضعیت تخت ۱G روی ورق فولاد ساده کربنی با ابعاد $152 \times 40 \times 5$ میلی‌متر مطابق با نقشه زیر: شرایط محل انجام کار: کارگاه استاندارد مجهر به تجهیزات ایمنی

جدول ۱۳- مراحل انجام کار تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز

جدول تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز

تجهیزات ایمنی و فنی	لباس کار مناسب، کفش ایمنی، دستکش، پیش‌بند، پابند و ماسک مناسب، گوشی و عینک مناسب.
مواد اولیه	دستگاه جوشکاری GMAW به همراه کپسول گاز محافظ و سیستم تغذیه سیم، خط‌کش فلزی، گونیای فلزی، انبر دست، برس سیمی، کمان اره، سوهان تخت، گیره فلزی و میز کار
گاز محافظ CO_2 ، سیم جوش ER70s-6 به قطر ۱ میلی‌متر، ورق فولاد ساده کربنی (St37) با ابعاد $152 \times 40 \times 5$ میلی‌متر (دو عدد)	

کار کارگاهی ۳



جدول ۱۴ مراحل انجام کار را نشان می‌دهد.

جدول ۱۴- مراحل انجام کار

ردیف	فعالیت
۱	لباس کار بپوشید و تجهیزات ایمنی و وسایل مورد نیاز برای جوشکاری را فراهم کنید.
۲	توسط کمان آره و سوهان تخت، لبه سازی مناسب را ایجاد نمایید.
۳	دستگاه جوشکاری GMAW را با رعایت نکات ایمنی راه اندازی نموده و پارامترهای مربوط را تنظیم نمایید
۴	قطعه کار را در وضعیت مناسب روی زیر کاری قرار داده و آن را مونتاژ کنید
۵	پشت بند سرامیکی را در پشت اتصال نصب نمایید.
۶	مطابق دستورالعمل نسبت به اجرای خطوط جوش اقدام کنید.
۷	پس از تمیز کاری و خنک شدن قطعه آن را به هنرآموز خود نشان دهید
۸	دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه برق دستگاه را خارج نمایید
۹	ابزارها را جمع آوری کرده و در محل مخصوص شان قرار دهید
۱۰	محل انجام کار را نظافت کنید.

شرح فعالیت مرحله ۲ - لبه سازی

ابتدا مطابق شکل ۱۴ با سوزن خط کش و گونیای فلزی زاویه ۴۵ درجه را روی ضخامت ورق رسم کنید.



شکل ۱۴- رسم زاویه ۴۵ درجه توسط سوزن خط کش و گونیای فلزی

مانند شکل ۱۵ ورق را به گیره ببندید به طوری که بتوانید با کمان اره و سوهان، پخ ۴۵ درجه مناسب را در لبه ورق ایجاد کنید.



شکل ۱۵- اره کاری و سوهان کاری ورق برای ایجاد پخ ۴۵ درجه

توجه داشته باشید که هنگام اره کاری مقداری (حدوداً ۲mm) از ضخامت را باقی بگذارید تا بتوانید با براده برداری توسط سوهان تخت، به خط ۴۵ درجه رسم شده بررسید. سپس صحت زاویه پخ ایجاد شده را با گونیا بررسی کنید (مانند شکل ۱۶).



شکل ۱۶- (الف) باقی گذاشتن مقداری از ضخامت ورق برای سوهان کاری (ب) بررسی صحت زاویه پخ

شرح فعالیت مرحله ۳- تنظیم پارامترها برای تنظیم متغیرهای جوشکاری از داده‌های جدول ۱۶-۴ استفاده نمایید.

جدول ۱۵- تنظیم متغیرهای جوشکاری



دبی گاز (L/min)	گاز محافظه (ترجیحاً)	سرعت تغذیه سیم جوش (m/min)	ولتاژ (V)	شدت جریان (A)	قطر سیم (mm) جوش	
۱۲-۲۰	CO ₂	۹-۱۱	۲۰-۲۲	۱۲۰-۱۳۰	۱	پاس ۱ (ریشه)
۱۲-۲۰	CO ₂	۱۱-۱۴	۲۳-۲۶	۱۳۰-۱۶۰	۱	پاس ۲

انتقال مذاب	تمیز کاری اولیه	تکنیک جوشکاری	قطر نازل ID(in)	گاز	قطبیت	بیرون زدگی سیم جوش mm(in)	سیم جوش
اتصال کوتاه	برس سیمی	پس دستی مستقیم	۱	DCEP	۱۰-۱۵		ER70s-6

شرح مرحله ۴ - موقعیتدهی و مونتاژ قطعه کار

مطابق شکل ۱۷ الف و ب، دو ورق را روی میزکار قرار دهید و فاصله ریشه را به وسیله یک مفتول به قطر ۳ میلی‌متر تنظیم کنید. به وسیله برآکت و خال جوش مطابق شکل ۱۷ پ طرح اتصال را محکم کرده و مطابق شکل ۱۷ ت موقعیتدهی نمایید.

با همان پارامترهای تنظیم شده در مرحله قبل، برای انجام خال جوش روی ورق‌ها اقدام نمایید.

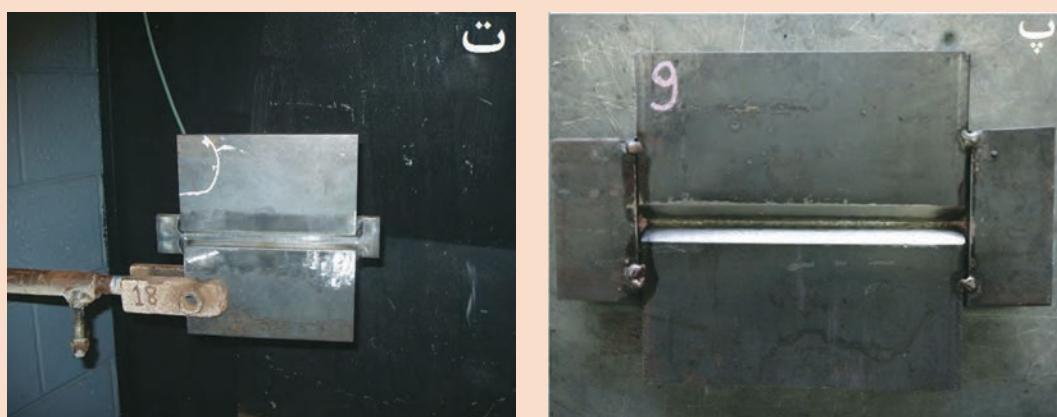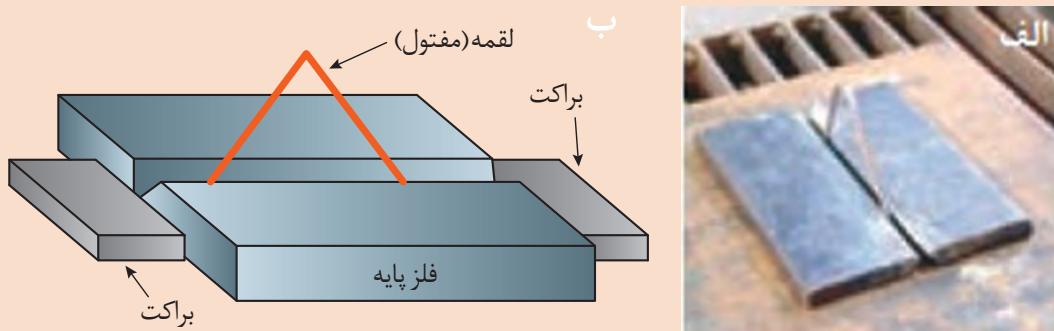

شکل ۱۷ - موقعیتدهی و مونتاژ قطعه کار

شرح مرحله ۵ - نصب پشت بند فلزی یا سرامیکی


چون ۳ میلی‌متر بازی ریشه داریم برای ممانعت از ریزش مذاب و حصول نفوذ مناسب در ریشه از پشت بند سرامیکی استفاده نمایید. این پشت بند را مانند شکل ۱۸ در پشت قطعه کار نصب کنید.



شکل ۱۸- نصب پشت بند سرامیکی

شرح مرحله ۶- دستورالعمل انجام جوشکاری

پس از بررسی مجدد دستگاه و پارامترهای تنظیم شده در مرحله ۳، با راهنمایی هنرآموز خود در موقعیت مناسب نسبت به قطعه کار قرار بگیرید. زاویه تورج را با توجه به شکل ۱۹ رعایت نمایید. با فشردن کلید روی تورج و روشن شدن قوس جوشکاری را انجام دهید.

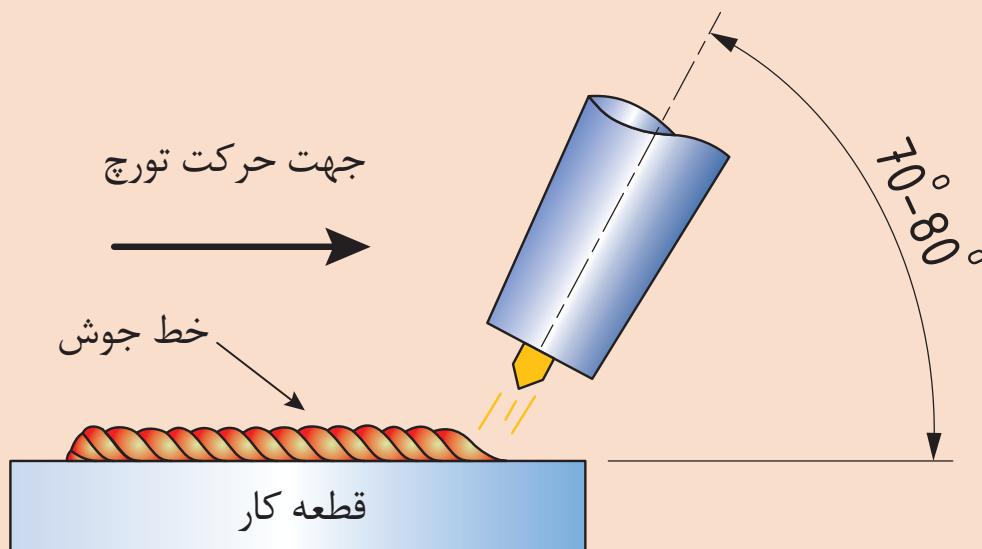

شکل ۱۹- زاویه تورج و جهت حرکت آن

خط جوش دوم را نیز مطابق پارامترهای تنظیمی و شرایط حاکم در مراحل قبل اجرا کنید. برای کاهش پیچیدگی اجازه دهید پاس اول به دمای محیط رسیده و پس از آن پاس بعدی را انجام دهید.


نکات ایمنی

نکات ایمنی مطرح شده در شرح فعالیت مرحله ۲ از فعالیت کارگاهی ۱ را رعایت نمایید.





بودمان چهارم - جوشکاری شیاری میگ/مگ

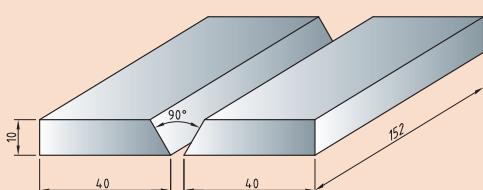

انجام جوشکاری شیاری طرح اتصال سریه سر در وضعیت عمودی سربالا ۳G روی ورق فولاد ساده کربنی با ابعاد ۱۵۲×۴۰ میلی‌متر مطابق با نقشه زیر:
شرایط محل انجام کار: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی

جدول ۱۶- تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز

جدول تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز

لباس کار مناسب، کفش ایمنی، دستکش، پیش‌بند، پابند و ماسک مناسب، گوشی و عینک مناسب. دستگاه جوشکاری GMAW به همراه کپسول گاز محافظ و سیستم تغذیه سیم، خط کش فلزی، گونیای مرکب ^۱ فلزی، انبر دست، برس سیمی، کمان آره، سوهان تخت، گیره فلزی و میز کار	تجهیزات ایمنی و فنی
گاز محافظ CO ₂ و قرقره سیم جوش ER70s-6 به قطر ۱ میلی‌متر، ورق فولاد کربنی ساده (St37) با ابعاد $۱۵۲ \times ۴۰ \times ۱۰$ میلی‌متر (دو عدد)	مواد اولیه

جدول ۱۷ مراحل انجام کار را نشان می‌دهد.

جدول ۱۷- مراحل انجام کار

ردیف	فعالیت
۱	لباس کار بپوشید و تجهیزات ایمنی و وسایل مورد نیاز برای جوشکاری را فراهم کنید.
۲	توسط کمان آره و سوهان تخت، لبه‌سازی مناسب را ایجاد نمایید.
۳	دستگاه جوشکاری GMAW را با رعایت نکات ایمنی راهاندازی نموده و پارامترهای مربوط را تنظیم نمایید
۴	قطعه کار را در وضعیت مناسب روی زیرکاری قرار داده و آن را مونتاژ کنید
۵	مطابق دستورالعمل نسبت به اجرای خطوط جوش اقدام کنید.
۶	پس از تمیزکاری و خنک شدن قطعه آن را به هنرآموز خود نشان دهید
۷	دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه برق دستگاه را خارج نمایید
۸	ابزارها را جمع‌آوری کرده و در محل مخصوص شان قرار دهید
۹	محل انجام کار را نظافت کنید.

شرح فعالیت مرحله ۲- لبه‌سازی

ابتدا توسط سوزن خط کش و گونیای مرکب فلزی زاویه $37/5$ درجه را روی ضخامت ورق رسم کنید. ورق را به گیره بیندید به طوری که بتوانید با کمان اره و سوهان، پخ $37/5$ درجه مناسب را در لبه ورق ایجاد کنید (مانند شکل مربوط به مرحله ۲ فعالیت کارگاهی ۳).

توجه داشته باشید که هنگام اره کاری مقداری از ضخامت را باقی بگذارید تا بتوانید با برآده برداری توسط سوهان تخت، به خط $37/5$ درجه رسم شده برسید. سپس صحت زاویه پخ ایجاد شده را مطابق شکل $۴-۱۶$ با گونیای مرکب بررسی کنید.



شکل ۲۰- بررسی صحت زاویه با گونیای مرکب

شرح فعالیت مرحله ۳- تنظیم پارامترها

برای تنظیم متغیرهای جوشکاری از داده‌های جدول ۱۸ استفاده نمایید.

جدول ۱۸ - تنظیم متغیرهای جوشکاری

دبی گاز (L/min)	گاز محافظه (ترجیحاً)	سرعت تغذیه سیم جوش (m/min)	ولتاژ (V)	شدت جريان (A)	قطر سیم جوش (mm)	
۱۲-۲۰	CO _۲	۹-۱۱	۲۰-۲۲	۱۲۰-۱۳۰	۱	پاس ۱ (ریشه)
۱۲-۲۰	CO _۲	۱۱-۱۴	۲۳-۲۶	۱۳۰-۱۶۰	۱	پاس ۲
۱۲-۲۰	CO _۲	۱۱-۱۴	۲۳-۲۶	۱۳۰-۱۶۰	۱	پاس ۳

انتقال مذاب	تمیزکاری اولیه	تکنیک جوشکاری	قطر نازل گاز ID(in)	قطبیت	بیرون زدگی سیم جوش mm(in)	سیم جوش
اتصال کوتاه	برس سیمی	پس دستی	۱	DCEP	۱۰-۱۵	ER70s-6

شرح مرحله ۴- موقعیتدهی و مونتاژ قطعه کار

مطابق شکل ۱۷ الف و ب، دو ورق را روی میزکار قرار دهید و فاصله ریشه را به وسیله یک مفتول به قطر ۳ میلی‌متر تنظیم کنید. به وسیله برآکت و خال جوش مطابق شکل ۱۷ پ طرح اتصال را محکم کرده و مطابق شکل ۲۱ ت موقعیتدهی نمایید.


با همان پارامترهای تنظیم شده در مرحله قبل، برای انجام خال جوش روی ورق‌ها اقدام نمایید.



شکل ۲۱- موقعیتدهی و مونتاژ قطعه کار

شرح مرحله ۵- دستورالعمل انجام جوشکاری

زاویه تورج را با توجه به شکل قرار داده و با تکنیک زیگزاگ جوشکاری را انجام دهید.

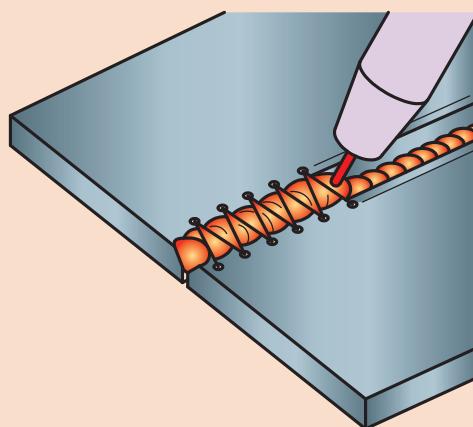

شکل ۲۲- نحوه حرکت تورج

خط جوش دوم را نیز مطابق پارامترهای تنظیمی و شرایط حاکم در مراحل قبل اجرا کنید. برای کاهش پیچیدگی اجزه دهید پس اول به دمای محیط رسیده و پس از آن پاس بعدی را انجام دهید.

نکات ایمنی




کار
کارگاهی ۵



نکات ایمنی مطرح شده در شرح فعالیت مرحله ۲ از فعالیت کارگاهی ۱ را رعایت نمایید.

انجام جوشکاری شیاری طرح اتصال سربه سر در وضعیت عمودی سربالا ۳G روی ورق فولاد ساده کربنی با ابعاد $۱۵۲ \times ۴۰ \times ۱۰$ میلی‌متر مطابق با نقشه زیر:

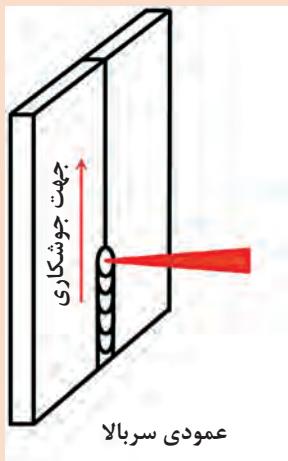

شرایط محل انجام کار: کارگاه استاندارد مجهر به تجهیزات ایمنی

جدول ۱۹- تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز

جدول تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز	
تجهیزات ایمنی و فنی	لباس کار مناسب، کفش ایمنی، دستکش، پیش‌بند، پابند و ماسک مناسب، گوشی و عینک مناسب. دستگاه جوشکاری GMAW به همراه کپسول گاز محافظ و سیستم تغذیه سیم، خط کش فلزی، گونیای مرکب ^۱ فلزی، انبر دست، برس سیمی، کمان اره، سوهان تخت، گیره فلزی و میز کار
مواد اولیه	گاز محافظ CO ₂ و قرقه سیم جوش ER70s-6 به قطر ۱ میلی‌متر، ورق فولاد کربنی ساده (St37) با ابعاد $۱۵۲ \times ۴۰ \times ۱۰$ میلی‌متر (دو عدد)

جدول ۲۰ مراحل انجام کار را نشان می‌دهد.

1-Universal angle guage

جدول ۲۰- مراحل انجام کار

ردیف	فعالیت
۱	لباس کار بپوشید و تجهیزات ایمنی و وسایل مورد نیاز برای جوشکاری را فراهم کنید.
۲	توسط کمان آره و سوهان تخت، لبه‌سازی مناسب را ایجاد نمایید.
۳	دستگاه جوشکاری GMAW را با رعایت نکات ایمنی راه‌اندازی نموده و پارامترهای مربوط را تنظیم نمایید
۴	قطعه کار را در وضعیت مناسب روی زیرکاری قرار داده و آن را مونتاژ کنید
۵	مطابق دستورالعمل نسبت به اجرای خطوط جوش اقدام کنید.
۶	پس از تمیزکاری و خنک شدن قطعه آن را به هنرآموز خود نشان دهید
۷	دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه برق دستگاه را خارج نمایید
۸	ابزارها را جمع‌آوری کرده و در محل مخصوص شان قرار دهید
۹	محل انجام کار را نظافت کنید.

شرح فعالیت مرحله ۲- لبه‌سازی

ابتدا توسط سوزن خط‌کش و گونیای مرکب فلزی زاویه $37/5$ درجه را روی ضخامت ورق رسم کنید. ورق را به گیره بیندید به طوری که بتوانید با کمان آره و سوهان، پخ $37/5$ درجه مناسب را در لبه ورق ایجاد کنید (مانند شکل مربوط به مرحله ۲ فعالیت کارگاهی ^(۳)). توجه داشته باشید که هنگام اره کاری مقداری از ضخامت را باقی بگذارید تا بتوانید با برآده برداری توسط سوهان تخت، به خط $37/5$ درجه رسم شده برسید. سپس صحت زاویه پخ ایجاد شده را مطابق شکل ^{۴-۱۶} با گونیای مرکب بررسی کنید.



شکل ۲۳- بررسی صحت زاویه با گونیای مرکب

شرح فعالیت مرحله ۴- تنظیم پارامترها

برای تنظیم متغیرهای جوشکاری از داده‌های جدول ۲۱ استفاده نمایید.

جدول ۲۱- تنظیم متغیرهای جوشکاری

دبي گاز (L/min)	غاز محافظه (ترجیحاً)	سرعت تغذیه سیم جوش (m/min)	(V) ولتاژ	شدت جریان (A)	قطر سیم جوش(mm)	
۱۲-۲۰	CO _۲	۹-۱۱	۲۰-۲۲	۱۲۰-۱۳۰	۱	پاس ۱ (ریشه)
۱۲-۲۰	CO _۲	۱۱-۱۴	۲۳-۲۶	۱۳۰-۱۶۰	۱	پاس ۲

انتقال مذاب	تمیزکاری اولیه	تکنیک جوشکاری	قطر نازل غاز (in)	قطبیت	بیرون زدگی سیم جوش mm(in)	سیم جوش
اتصال کوتاه	برس سیمی	بس دستی	۰/۵	DCEP	۱۵-۲۰	ER70S-6

شرح مرحله ۶- دستورالعمل انجام جوشکاری

پس از بررسی مجدد دستگاه و پارامترهای تنظیم شده در مرحله ۳، با راهنمایی هنرآموز خود در موقعیت مناسب نسبت به قطعه کار قرار بگیرید. زاویه تورچ را با توجه به شکل ۱۸-۴ رعایت نمایید. با فشردن کلید روی تورچ و روشن شدن قوس جوشکاری پاس ریشه را انجام دهید.



شکل ۲۴- زاویه تورچ و جهت حرکت آن

حال تورچ را تحت زاویه نشان داده شده در شکل ۲۵ نگه داشته و پاس دوم را اجرا نمایید. هنگامی که دمای قطعه کار به دمای محیط رسید، تورچ را تحت زاویه نشان داده شده در شکل ۲۶ گرفته و جوشکاری پاس سوم را انجام دهید.



شکل ۲۵- زاویه تورچ و جهت حرکت آن برای انجام پاس دوم

حال تورچ را تحت زاویه نشان داده شده در شکل ۲۵ نگه داشته و پاس دوم را اجرا نمایید. هنگامی که دمای قطعه کار به دمای محیط رسید، تورچ را تحت زاویه نشان داده شده در شکل ۲۶ گرفته و جوشکاری پاس سوم را انجام دهید.



شکل ۲۶- زاویه تورچ و جهت حرکت آن برای انجام پاس سوم

نکات ایمنی مطرح شده در شرح فعالیت مرحله ۲ از فعالیت کارگاهی ۱ را رعایت نمایید.

نکات ایمنی



→ عیوب رایج، دلایل پیدایش و برخی روش‌های رفع آنها در جوشکاری شیاری GMAW

عیوب متداول در این روش به دو دسته کلی قابل دسته بندی است:

۱- عیوب فرآیندی (Process faults)

هر چند نگهداری مناسب تجهیزات و آموزش صحیح جوشکاران به ممانعت از عیوب فرآیندی کمک خواهد کرد، اما این عیوب هیچگاه به طور کامل اجتناب پذیر نیستند. در چنین مواردی، درک عوامل ایجاد معمول این

عیوب به جوشکار برای حل مشکلات مربوطه، کمک خواهد کرد. در جدول ۲۲ متناول ترین عیوب فرآیندی و عوامل احتمالی آنها آمده است.

جدول ۲۲- متناول ترین عیوب فرآیندی و عوامل احتمالی آنها در جوشکاری شیاری GMAW

ردیف	عیوب فرآیندی	علت‌های احتمالی
۱	کوبیده شدن سیم جوش به داخل مذاب حوضچه Wire stubbing	تنظیم نادرست پارامترها ولتاژ خیلی پایین برای سرعت تغذیه سیم جوش تنظیمی یا سرعت تغذیه سیم جوش خیلی بالا برای ولتاژ تنظیمی
۲	سوختن سیم جوش Wire burn-back	تنظیم نادرست پارامترها مجرای اتصال ساییده شده یا آسیب دیده سر خوردن سیم جوش در حین عبور از غلطکها
۳	پاشش زیاد	تنظیم نادرست پارامترها گاز محافظ نامناسب دبی گاز نادرست تغذیه نامنظم سیم جوش مجرای اتصال ساییده شده یا آسیب دیده
۴	تغذیه نامنظم سیم جوش	فشار خیلی کم غلطکها (باعث لغزش سیم جوش می‌شود) فشار خیلی زیاد غلطکها (باعث تغییر شکل سیم جوش می‌شود) انتخاب اشتباه غلطکها عدم هم راستایی غلطکها یا لوله‌های هدایت کننده لاینر ساییده شده یا آسیب دیده قطر یا نوع لاینر نادرست
۵	قوس ناپایدار	تنظیم نادرست پارامترها تغذیه نامنظم سیم جوش دبی گاز نادرست وزش قوس مغناطیسی ناشی از کابل انبر اتصال ضعیف



۲- عیوب جوشکاری


جدول ۲۳- متداولترین عیوب جوشکاری و عوامل احتمالی آنها در جوشکاری شیاری GMAW

روش اصلاح	دلیل ایجاد	عیوب
کاهش سرعت جوشکاری / توقف بیشتر در لبه ها	سرعت جوشکاری خیلی بالا	۱- ذوب ناقص (LOF)
اصلاح پارامترها	تنظیم نادرست پارامترها	
استفاده از تکنیک پس دستی با زاویه تورج ۷۰-۸۰ درجه	تکنیک پیش دستی	
باز گذاشتن ریشه و استفاده از پشت بند سرامیکی	عدم باز بودن ریشه (ذوب ناقص در ریشه)	
افزایش سرعت تغذیه سیم جوش و ولتاژ قوس	جريان جوشکاری خیلی کم	
کاهش ولتاژ قوس	ولتاژ قوس خیلی بالا	
کاهش سرعت جوشکاری	سرعت جوشکاری خیلی بالا	۲- نفوذ ناقص (LOP)
افزایش سرعت جوشکاری؛ ممانعت از ورود سرباره به درون حوضچه جوش؛ توقف در جلوی لبه حوضچه	سرعت جوشکاری خیلی کم	
استفاده از تکنیک پس دستی	تکنیک پیش دستی	
انتخاب صحیح زاویه نسبت به اتصال	زاویه تورج خیلی کوچک	
افزایش بازی ریشه؛ کاهش پاشنه	بازی ریشه خیلی کوچک	
افزایش زاویه شیار	زاویه شیار خیلی کوچک	
بستن درب ها و پنجره ها و بررسی فن ها؛ استفاده از چادر محافظ در صورت جوشکاری در هوای آزاد	باد	
تمیز و خشک کردن محل اتصال در فلزات پایه	رنگ، گریس یا آلودگی	
تمیز کاری / جایگزینی	نازل گاز / انسداد منافذ	۳- تخلخل (porosity)
جایگزینی	نازل گاز / منافذ تخریب شده	
استفاده از نازل گاز بزرگ تر	نازل گاز / منافذ خیلی کوچک	
تنظیم نرخ دبی گاز	دبی گاز خیلی بالا	
بررسی برای یافتن و برطرف کردن نشتی	نشستی گاز در سیستم	
بررسی اتصالات	نشستی آب در تورج های آب خنک	
تنظیم نرخ دبی گاز	دبی گاز خیلی کم	

افزایش جریان جوشکاری	جریان جوشکاری خیلی کم	۴- ناخالصی سرباره (slag inclusion) 
کاهش ولتاژ قوس	ولتاژ قوس خیلی بالا	
افزایش سرعت جوشکاری؛ ممانعت از ورود سرباره به درون حوضچه جوش	سرعت جوشکاری خیلی کم	
استفاده از تکنیک پس دستی	تکنیک پیش دستی	
استفاده از زاویه تورچ ۷۰-۹۰ درجه	زاویه تورچ خیلی کوچک	
کاهش بیرون زدگی سیم جوش	بیرون زدگی سیم جوش زیاد	
برطرف کردن آلودگی (گریس، رطوبت، رنگ و...)	آلودگی قطعه کار و سیم جوش	
افزایش دبی گاز محافظ	محافظت گاز ناکافی	
کاهش ولتاژ	ولتاژ خیلی بالا	

 ادامه جدول ۲۳- متدائل ترین عیوب جوشکاری و عوامل احتمالی آنها در جوشکاری شیاری GMAW

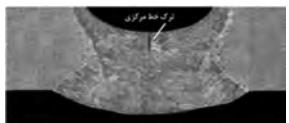روش اصلاح	دلیل ایجاد	عیوب
به کارگیری زاویه شیار ۵۰-۶۰ درجه و فاصله ریشه ۴-۵ میلی متر	ولتاژ و شدت جریان بالا باعث احتمال ایجاد گرده مقعر شده که با نیروهای انقباضی شدید همراه است این امر منجر به ترک خط مرکزی در پاس ریشه می شود	ع- ترک خط مرکزی در پاس ریشه (در وضعیت ۱G) (cracking) 
استفاده از پشت بند سرامیکی با شیار مستطیلی شکل با عرض برابر با ۱۵ میلی متر		
استفاده از شدت جریان زیر ۲۰۰A برای سیم جوش به قطر ۱/۲ میلی متر ولتاژ پایین تر برای ایجاد گرده تحت یا محدب		
حفظ نسبت عمق به عرض گرده برابر با ۱ به ۱ برای جلوگیری از ایجاد این عیوب کمک کننده است.		
کاهش ولتاژ		۷- نفوذ اضافه (excessive penetration) 
کاهش سرعت تغذیه سیم	حرارت ورودی زیاد	
افزایش سرعت جوشکاری		

 کاهش ولتاژ		۸- سوختگی سرتاسری (میان خط (burn through) جوش)
کاهش سرعت تغذیه سیم	حرارت ورودی زیاد	
افزایش و یا بکنواخت نگهداشتن سرعت جوشکاری		
استفاده از دو دست و حمایت از دست در مسیر جوشکاری	حرکت دست غیریکنواخت	۹- اعوجاج گردہ (bead) 
استفاده از مهار کننده برای نگهداشتن فلز پایه در موقعیت آن		
حال جوش زدن قبل از شروع جوشکاری		
کاهش ولتاژ و یا کاهش سرعت تغذیه سیم جوش		
افزایش سرعت جوشکاری	حرارت ورودی زیاد	۱۰. پیچیدگی (distortion) 
جوشکاری با طول های (بخش های) کوچک تر و اجازه دادن به خط جوش ها قبلی برای خنک شدن در جوشکاری چند پاسه		
جایگزین کردن چند پاس به جای یک پاس در جوشکاری قطعات ضخیم		

ارزشیابی نهایی: واحد یادگیری جوشکاری شیاری (GMAW)

شرح کار:

- آماده‌سازی دستگاه میگ
- آماده‌سازی قطعه کار
- جوشکاری در وضعیت‌ها تخت و عمودی در حالت یک پاسه و چند پاسه
- کنترل نهایی

استاندارد عملکرد: جوشکاری شیاری قطعات در حالت‌های مختلف با به کار گیری روش GMAW و برابر WPS و نقشه

شاخص‌ها:

- پخش‌سازی برابر نقشه
- جوشکاری قطعه و پرکردن درز جوش در تمام وضعیت‌ها
- مونتاژ برابر نقشه و WPS
- کنترل ابعاد برابر دستورالعمل
- جوشکاری با نفوذ در پاس یک در تمام وضعیت‌ها

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه با تجهیزات عمومی کارگاه، کابین جوشکاری با هواکش مناسب، انبار کپسول، دستگاه جوشکاری GMAW

ابزار و تجهیزات: دستگاه جوش GMAW، وسائل ایمنی فردی، کابین جوشکاری با هواکش مناسب

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده‌سازی	۱	
۲	جوشکاری شیاری	۲	
۳	کنترل نهایی	۱	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.