



پودمان ۲

داخل تراشی با مته های قابل تنظیم



واحد یادگیری ۱: شایستگی داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

استاندارد عملکرد

داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم توسط دستگاه دریل مطابق نقشه، هنرجویان در این پودمان چگونگی کار با ابزار داخل تراشی توسط متدهای قابل تنظیم را فراخواهند گرفت و می‌توانند با استفاده از دستگاه دریل داخل تراشی از سوراخ‌ها و به اندازه رساندن آنها را با رعایت نکات ایمنی انجام دهند.


پیش‌نیاز و یادآوری

- ۱ مهارت کار با ماشین متنه و نحوه تنظیم عده دوران
- ۲ شناخت پارامترهای تأثیرگذار در سوراخکاری
- ۳ کار با ابزارهای اندازه‌گیری مانند کولیس، میکرومتر و ساعت اندازه‌گیری

مقدمه

همان طور که می‌دانید با رنده تراشکاری امکان داخل تراشی وجود دارد. این فرآیند با حرکت دورانی قطعه کار و حرکت خطی ابزار همراه است. در روشنی دیگر اگر بخواهیم قطر سوراخ داخل یک قطعه را بزرگ‌تر کنیم می‌توانیم از ابزار تک لبه‌ای که به صورت خارج از مرکز می‌چرخد و قطعه کار ثابت است استفاده کنیم. در سوراخکاری قطعات سنگین و حجمیم مثل سیلندر خودرو که امکان بستن به دستگاه تراش را ندارند از این روش استفاده می‌کنیم. بنابراین وظیفه دوران و باردهی به عهده ابزار است. هم چنین از کاربردهای دیگراین ابزار در گره تراشی با دستگاه فرز می‌باشد.

بورسی اولیه قطعه کار

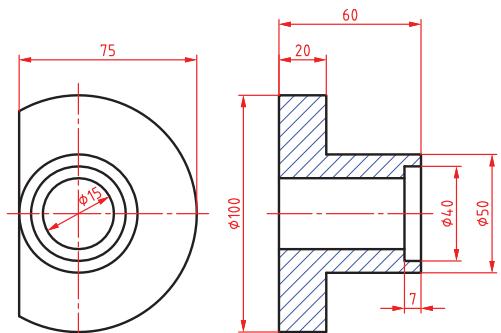


شکل ۱- سوراخ در حالت برش

قبل از انجام سوراخکاری لازم است اطلاعاتی از قطعه داشته باشیم مهم‌ترین آنها عبارت اند از شکل هندسی و چگونگی گیره‌بندی قطعه کار، جنس قطعه کار، انتخاب صحیح ابزار، ویژگی‌های سوراخ موجود در قطعه از نظر عمق و قطر سوراخ و همچنین اطلاع از مراحل به اندازه رساندن آن.

چگونگی نمایش سوراخ در نقشه‌ها: برای نشان دادن سوراخ روی نقشه از دو روش زیر استفاده می‌شود:

نمایش سوراخ در حالت برش: برای نمایش ویژگی‌های سوراخ می‌توان از برش استفاده نمود تا عمق سوراخ و پله‌های ایجاد شده بین قطرهای مختلف مشخص شود. به عنوان مثال در نقشه زیر باید دو سوراخ با قطرهای ۳۰ mm, ۴۰ mm ایجاد شود. (شکل ۱)

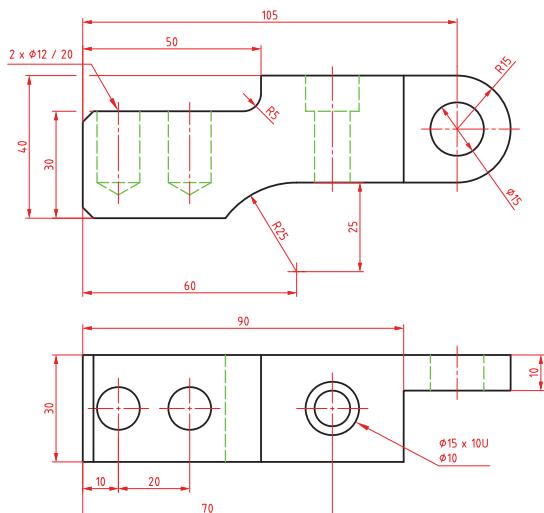

شکل ۲- سوراخ در حالت بدون برش

نمایش سوراخ در حالت بدون برش: در حالتی که قرار است سوراخ بدون برش زدن معرفی شود می‌توان از علائم جهت معرفی ویژگی‌های سوراخها و خزینه‌ها استفاده نمود. تصویر روبرو چگونگی نمایش سوراخ‌های راه به در و بن بست را در دو نما نشان می‌دهد. (شکل ۲)


یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، مشخصات سوراخ‌های شکل ۲ را در جدول بنویسید.

فعالیت ۱



بن بست	راه به در	عمق	تعداد	قطر سوراخ

جنس قطعه: جنس قطعه در انتخاب روش ساخت و تعیین عوامل ماشین کاری بسیار مهم است، بنابراین لازم است در نقشه جنس قطعه مشخص شود. این مهم عموماً به دو صورت معرفی جنس هر قطعه در زیر نماهای داده شده و یا در جدول مشخصات انجام می شود. (شکل ۳)

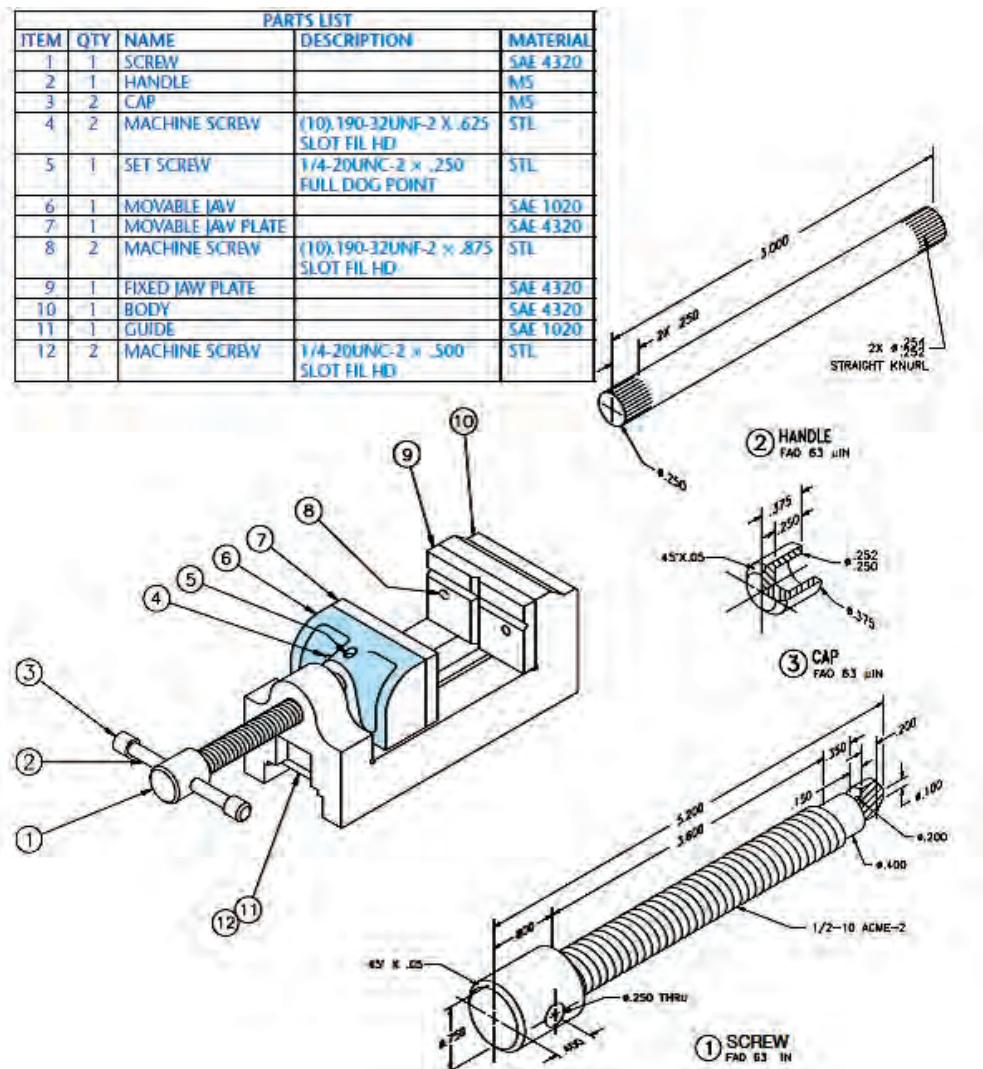

شکل ۳-نمایش جنس قطعات در جدول

همان طور که می دانید قابلیت های دستگاه متنه استفاده در انجام عملیات هایی مانند سوراخ کاری، خزینه کاری، برقو و قلاویز کاری است. همانطور که به یاد دارد.

نکته




پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

فعالیت ۲



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر روش سوراخکاری قطعه زیر را توضیح دهید.

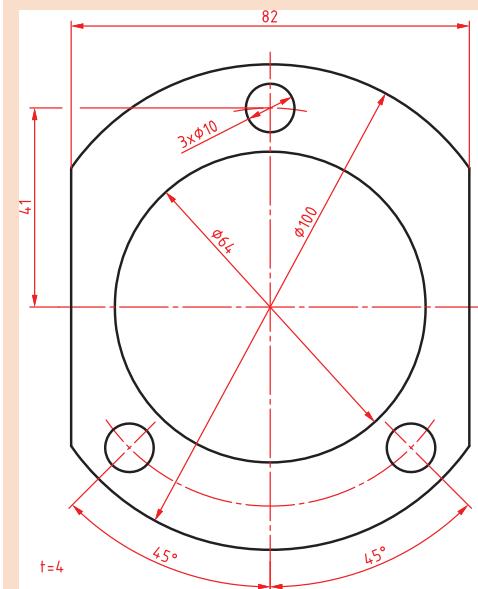

شکل ۴-قطعه برای سوراخکاری



شکل ۵-ابزار تک لبه ای برای سوراخکاری



شکل ۶-ایجاد شیار در داخل سوراخ

برای سوراخکاری قطر 64mm ابتدا به کمک مته، سوراخی را در قطعه ایجاد کرده و از ابزار تک لبه ای برای داخل تراشی و به اندازه رساندن آن استفاده می کنیم، این ابزار قابلیت تنظیم دقیق نسبت به محور دوران خود را داشته و می تواند با دقت بالایی جابه جا شود. (شکل ۵)


در شرایطی ممکن است بخواهیم سطوح داخلی را براده برداری کنیم که به راحتی در دسترس نبوده و یا در داخل سوراخ، شیار ایجاد کنیم. در چنین شرایطی نیز می توان از این ابزار استفاده کرد. (شکل ۶)

این ابزار روی دستگاه مته و یا فرز نصب می شود و با حرکت دورانی خود باعث می شود ابزار تک لبه به صورت خارج از مرکز به دوران در آمده و از دیواره سوراخی که قبلًا ایجاد شده براده برداری کند. به عبارتی از این ابزار برای به اندازه رساندن قطر سوراخ هایی که قبلًا توسط مته کوچک تر سوراخ شده اند استفاده می شود.

فعالیت ۳




یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، بنویسید حرکت‌های خطی و دورانی در این روش به عهده کدام بخش است؟

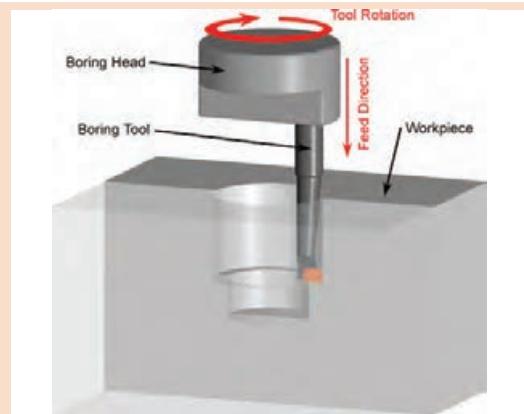

شکل ۷-داخل تراشی

پیش روی	باردهی	دورانی	
			ابزار
			قطعه کار

با این روش عملیات گردبهبی (پولک تراشی) اجسام نرمی مانند چوب، ورق‌های نازک و پلاستیک نیز وجود دارد. در این حالت کل فرآیند جدا کردن به یکباره انجام می‌شود. (شکل ۸)

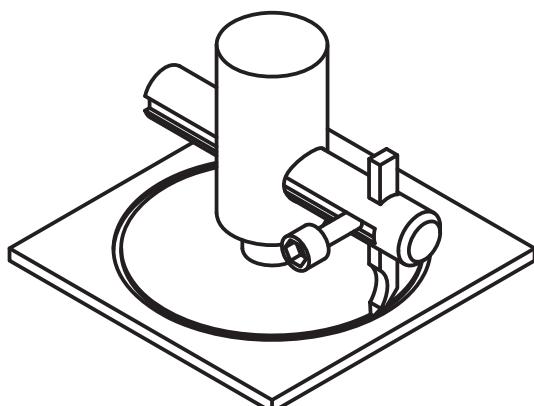

شکل ۸-عملیات گردبهبی


در انجام این روش سوراخکاری، به اندازه رساندن قطر سوراخ‌ها با دقت و پرداخت بالا، اطمینان از دایره‌ای و استوانه‌ای بودن اهمیت دارد. گفتنی است با این ابزار انجام روتراشی، پیشانی تراشی و ایجاد خزینه راست گوش و شیب‌دار نیز امکان‌پذیر است.

پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

فعالیت ۴



شکل ۹-عملیات برآده برداری

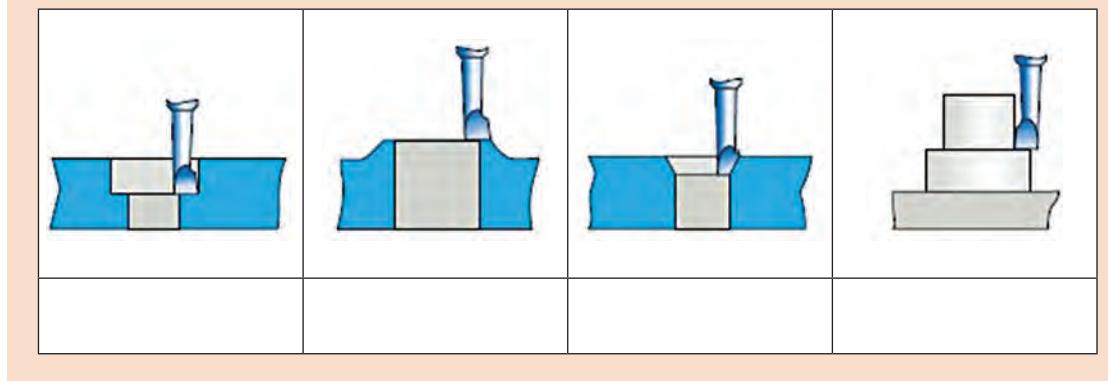

شکل ۱۰-دستگاه جیک بورینگ

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، بنویسید با توجه به توضیحات صفحه قبل در هر شکل چه فرایندی در حال انجام بوده و حرکت های خطی و دورانی در این روش به عهده کدام بخش است؟

فعالیت ۵



روش دیگری که در متن گفته نشده است:


معرفی ابزار: ساده‌ترین شکل ابزار داخل تراشی با ماشین متنه استفاده از یک رنده روتراشی از جنس فولاد تندربر (HSS)، الماس و یا تیغچه سرامیکی است. سادگی و ارزان بودن این ابزار از مزایا و عدم تنظیم دقیق میزان برآده برداری توسط آن از معایب آن به شمار می‌رود. این ابزار به متنه لنگ یا میل متنه تیغچه‌دار (Fly cutter) شهرت دارد. (شکل ۱۱)



شکل ۱۱- ابزار داخل تراشی

قسمت‌های اصلی این ابزار شامل دنباله (shank)، ابزار بُرنده (Tool) و پیچ ثبیت (Fastener bolt) و پیچ تنظیم (Fastener bolt) می‌باشد.

در نمونه دیگری از این ابزارها شکل (۱۱)، مکانیزم جابه‌جایی لبه برندۀ با دقّت تا 0.002 mm وجود دارد که به طور قطع برای برآده برداری بالا بسیار مناسب است. به این ابزار هدبورینگ (Head boring) گفته می‌شود. (شکل ۱۲)

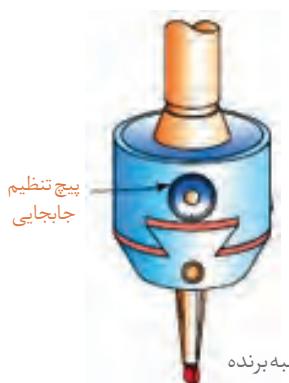


شکل ۱۲- هدبورینگ

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، دو نوع ابزار بالا را باهم مقایسه کرده، تفاوت‌های آنها را نوشته، علت استفاده از شیار دم چلچله در هدبورینگ را توضیح دهد.

فعالیت ۶



پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

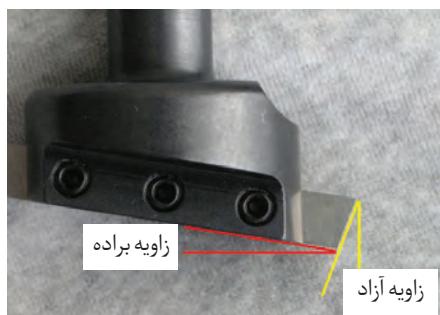

شکل ۱۳- زوایای آزاد، گوه و براده

نوك ابزار برنده داراي زوایای آزاد، براده و گوه مانند ساير ابزارهای براده برداری می باشد و به ابزار تک لبه ای تراشکاري شباهت بسیار دارد. (شکل ۱۳)

تحقیق ۱



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس نمونه های دیگری از این ابزار شناسایی، در جدول چسبانده و با سایر گروه ها مقایسه کنید.


--	--	--






نکته



دقت در بستان ابزار به منظور براده برداری و باردهی صحیح بسیار مهم می باشد.

در جدول زیر روش ها و جهت های مختلف براده برداری از قطعه به وسیله ابزار تک لبه ای نشان داده شده است.
(جدول ۱)

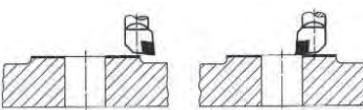جدول شماره ۱- روش های براده برداری بوسیله ابزار تک لبه ای			
تصویر	شرح	فرآیند براده برداری	ردیف
	براده برداری از سمت خارج قطعه به سمت داخل یا بالعکس انجام می شود.	پیشانی تراشی	۱

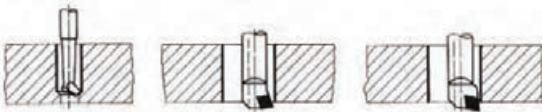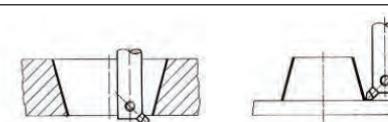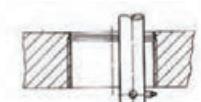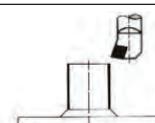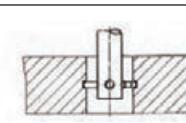	داخل تراشی سوراخ‌ها با ابزارهای مختلف قطر (۱۲۵۰/۰/۵) میلی‌متر	داخل تراشی	۲
	ایجاد سوراخ مخروطی داخلی و خارجی	مخروط تراشی	۳
	ایجاد رزوه در داخل سوراخ‌های ایجاد شده	رزوه تراشی	۴
	انجام فرآیند مشابه روتراشی با دستگاه تراش است.	گرد تراشی از سطوح خارجی	۵
	ایجاد شیار مثل جای خار در داخل سوراخ‌های استوانه‌ای	شیار (گاه) تراشی	۶

در مواردی که لازم باشد شیار داخلی در قطعه ایجاد کنیم از ابزاری به نام serration tool نیز استفاده می‌شود، برای براده برداری ابتدا ابزار را وارد سوراخ ایجاد شده نموده و سپس با استفاده از مکانیزم پیش‌بینی شده، لبه‌های برنده را به سمت بیرون حرکت داده و براده برداری طی چند مرحله انجام می‌شود (شکل ۱۴).



شکل ۱۴- ابزار serration tool









شکل ۱۵- متعلقات جانبی

با استفاده از متعلقات جانبی که وجوددارد می‌توان ابزار را در شرایط جدیدی به کار برد و با آن شرایط ویژه‌ای را برای براده برداری ایجاد کرد. البته این امر مستلزم داشتن دستگاهی با قابلیت‌های خاص و استحکام بیشتر می‌باشد. (شکل ۱۵)

پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

نمونه هایی از قابلیت های این ابزار در جدول زیر نشان داده شده است. (جدول ۲)

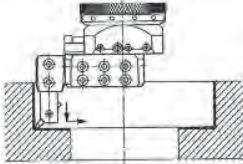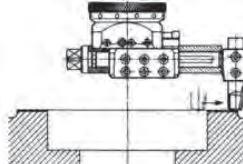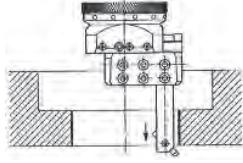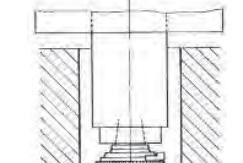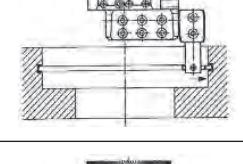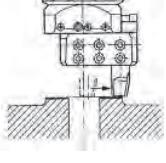ردیف	قابلیت ایجاد شده	تصویر
۱	داخل تراشی و پیشانی تراشی با ابزار گیر کوتاه و ابزار داخل تراش	
۲	پیشانی تراشی در قطر بالا با ابزار گیر بلند محکم شده پیچ ها	
۳	داخل تراشی با ابزار طول بلند	
۴	استفاده از ابزار گیر ویژه جهت داخل تراشی عمیق که حرکت خطی دارد	
۵	ایجاد شیار با ابزاری کوچک و ابزار گیر	
۶	پیشانی تراشی با ابزار ثابت و ابزار گیر متحرک خطی	

بستن قطعه کار: در بستن قطعه کار لازم است نکات ایمنی و حفاظتی که موجب اطمینان از محکم بسته شدن قطعه روی میز ماشین می‌گردد را مدنظر قرار دهیم زیرا حرکت دورانی ابزار تمایل دارد که قطعه را از گیره جدا کند. بنابراین باید:

۱ برای بستن از گیره مناسب با توجه به شکل قطعه استفاده نمود.

۲ استفاده صحیح از روبنده‌ها الزامی است.

۳ تکیه گاه مناسبی برای زیر قطعه انتخاب کنید و به گونه‌ای قرارداده شود که خطر برخورد با ابزار را نداشته باشد.

مایع خنک‌کننده شرایط براده برداری را بهتر کرده و عمر ابزار را افزایش می‌دهد.

نکته



فعالیت ۷



در شکل زیر دو استفاده اشتباه در به کارگیری روبنده را شناسایی و توضیح دهید (شکل ۱۶).



استفاده اشتباه



استفاده صحیح

شکل ۱۶ - استفاده از روبنده



شکل ۱۷ - استفاده از مرغک در ایجاد هم مرکزی صحیح

نکته مهم دیگر این است که باید محور دورانی ماشین متنه با مرکز سوراخ قطعه بر هم منطبق باشند. اگر در قطعه از قبل سوراخی ایجاد شده باشد، می‌توان به کمک یک مرغک، هم مرکزی را ایجاد نمود (شکل ۱۷).

نکته



جهت اطمینان از عدم جابه جایی ناخودآگاه با سفت کردن پیچ ها و یا اهرم ها میز را ثابت کنید (شکل ۱۸).



شکل ۱۸- روش جلوگیری از جابه جایی



شکل ۱۹- تنظیم مته لنگ بدون میکرومتر و با ساعت اندازه گیری

در ادامه می توانیم به کمک یک ساعت اندازه گیری میزان لازم برای خارج از مرکز بودن ابزار را کنترل کنیم. این کار به دو روش امکان پذیر است:

۱ در مواردی که از مته لنگ بدون میکرومتر تنظیمی استفاده می کنیم می توان با قراردادن ساعت اندازه گیری و تماس با بدنه بیرونی ابزار مقدار خارج از مرکز بودن ابزار را تنظیم کرد. دقت تنظیم در این روش پایین است (شکل ۱۹).

۲ جابه جایی دقیق به کمک ورنیه های روی ابزار. در این روش جابه جایی با دقت بالا و در حد میکرون است (شکل ۲۰).

در شرایطی که حجم براده برداری زیاد است برای افزایش ایمنی و جلوگیری از آسیب دیدگی شخص، ابزار و دستگاه؛ باید براده برداری در طی چند مرحله صورت پذیرد.




شکل ۲۰- جابه جایی به کمک ورنیه های روی ابزار

روش بستن ابزار: اگر به ساختمان دستگاه مته با دقت نگاه کنید متوجه خواهید شد که گلوبی دستگاه دارای سوراخ مخروطی می باشد و به یاد دارید که مته های دنباله مخروطی با واسطه هایی به نام مخروط مورس و یا مستقیماً در آن قرار می گرفتند. ابزارهای داخل تراش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای دنباله مخروطی هستند. بنابراین نیروی اصطکاک و



شکل ۲۱-بستن ابزار

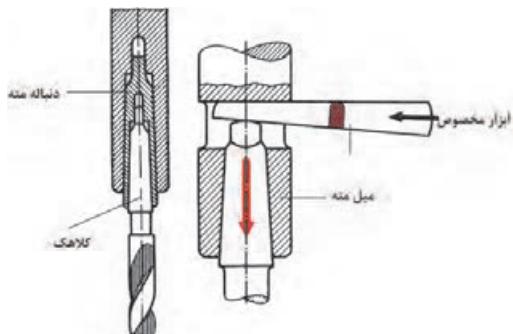


شکل ۲۲-روش خارج کردن ابزار

منطبق شدن این دو مخروط داخلی و خارجی عامل نگهدارنده ابزار می‌باشد. (شکل ۲۱)

برای خارج کردن ابزار نیز از گوه مخصوص استفاده می‌شود. (شکل ۲۲)

از آن جا که ممکن است حجم براده برداری زیاد و نیروهای وارد بر ابزار نیز زیاد باشد ممکن است از روش‌های مکمل دیگری برای نگهداری مطمئن ابزار استفاده شود. مانند استفاده از رزو و میله کشش، استفاده از خار و.... بنابراین دنباله ابزار نشان می‌دهد که ابزار در ماشین فرز استفاده می‌شود یا در ماشین منه بکاربرده می‌شود.

فعالیت ۸

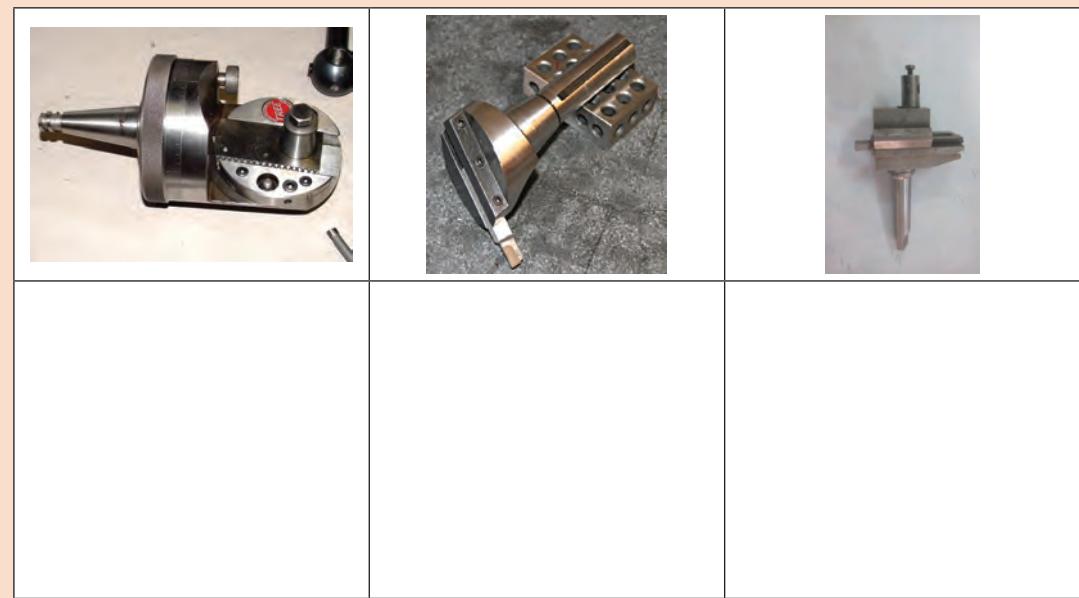

در بستن منه لنگ آنچه که قبل از هر چیز باید مد نظر باشد این است که منه لنگ دارای گردش دورانی صحیح بوده و هیچ گونه لنگی نداشته باشد. زیرا احتمال خارج از اندازه شدن سوراخ و یا شکستن ابزار وجود دارد. بعد از بستن نگهدارنده ابزار در گلوبی ماشین منه اطمینان از بستن صحیح ابزار بربند و متعلقات آن نیز اهمیت دارد.

پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

نکته



برای بستن از پیچ های مغزی آلن استفاده شود. (شکل ۲۳)




شکل ۲۳-استفاده از پیچ های آلن

کنترل سوراخ: پس از اتمام کار باید کنترل سوراخ به منظور بررسی ابعادی و هندسی انجام شود.

کنترل ابعادی سوراخ: کنترل ابعادی سوراخ ایجاد شده از چند جهت صورت می گیرد. ابتدا باید از به اندازه رسیدن آن و مطابقت با تولرانس های نقشه مطمئن شویم. متر و خط کش، کولیس، اندازه گیر تلسکوپی، میکرومتر و ساعت اندازه گیری داخلی برای انجام این کار به ترتیب دقت اندازه گیری قابل استفاده است.

کنترل هندسی سوراخ: پس از انجام کنترل ابعادی سوراخ لازم است به لحاظ دایره ای و استوانه ای بودن کنترل گردد. کنترل مدور بودن با استفاده از کولیس و ساعت اندازه گیری امکان پذیر است. اگر قطر سوراخ را در چند جهت مختلف با کولیس اندازه بگیریم و اعداد را با هم مقایسه کنیم در نهایت وضعیت دایره ای بودن سوراخ معلوم می شود. (شکل ۲۴)

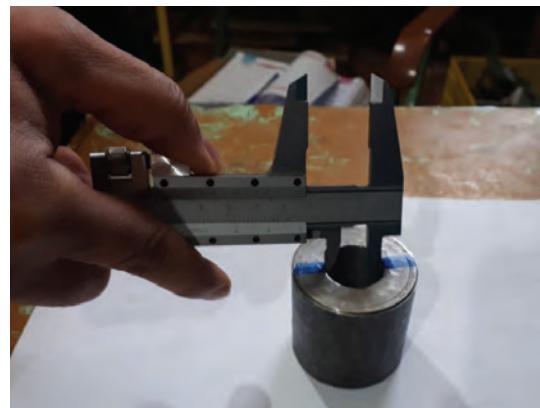

شکل ۲۴-کنترل دایره ای بودن سوراخ

فعالیت ۹




در شکل زیر نام وسیله و روش استفاده هر ابزار در اندازه‌گیری را توضیح دهید.

ردیف	وسیله اندازه‌گیری	روش اندازه‌گیری	تصویر
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			

پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم



شکل ۲۵- ساعت حساس (شیطانکی) برای کنترل دایره ای بودن

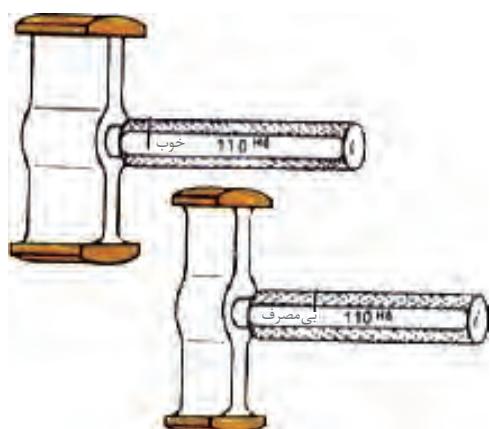


شکل ۲۶- فرمان برو، نرو



شکل ۲۷- داخل سنج ساعتی

از ساعت اندازه گیری نیز می توان برای کنترل دایره ای بودن استفاده کرد، برای این منظور از یک ساعت اندازه گیری که در سه نظام دستگاه بسته شده استفاده می کنیم. با مماس کردن نوک لمکنند ساعت به دیواره و گردش دستی گلوبی میزان بیضی بودن سوراخ مشخص می گردد. البته اگر امکان قراردادن قطعه کار بر روی یک صفحه گردان وجود داشته باشد می توان ساعت را ثابت و قطعه را دوران داد. (شکل ۲۵) برای مشخص کردن حد اکثر و حداقل اندازه قطر از فرمان برو، نرو (Go, Not Go) سوراخ استفاده می شود. بکار گیری این ابزار باعث سرعت بخشیدن به کنترل قطرهای بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی متر و کاهش زمان اندازه گیری خواهد شد. (شکل ۲۶)

در مواردی که دیواره سوراخ دارای عمق زیاد باشد می توان استوانه ای بودن را با استفاده از داخل سنج ساعتی یا دیجیتالی تعیین نمود. (شکل ۲۷)

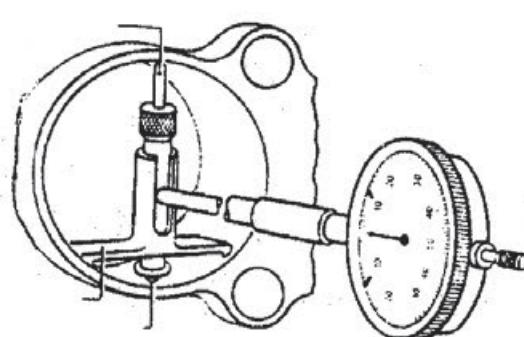

عوامل مؤثر در داخل تراشی

عدد دوران n ، سرعت برش v ، میزان پیشروی (f)، عمق براده برداری a ، مایع خنک کننده از عوامل موثر در عملیات داخل تراشی است.

تعداد گردش ابزار بر حسب سرعت برش و قطر سوراخی که قرار است در قطعه ایجاد شود تعیین می گردد. این تعداد گردش را عدد دوران می گوییم و یکی از عوامل قابل تنظیم بر روی دستگاه می باشد. ارتباط بین این عوامل

S= mm/min	n= 1/min	Ø mm	STEEL Alloys 2 500P/mm²	STEELS Alloys 2 500P/mm²	C STEELS	CU Alloys	Al Alloys	
n	s	n	s	n	s	n	s	
8	1120	0.18	710	0.11	1400	0.11	2240	0.18
10	1120	0.18	560	0.11	900	0.18	1400	0.18
12	900	0.18	450	0.11	960	0.28	1120	0.18
16	540	0.18	350	0.18	560	0.18	1120	0.28
20	350	0.28	240	0.18	450	0.28	710	0.28
25	280	0.28	180	0.11	350	0.48	660	0.28
32	224	0.18	140	0.11	224	0.48	320	0.28
8	280	0.28	180	0.28	280	0.48	560	0.45
10	224	0.45	140	0.45	224	0.45	450	0.45
12	140	0.45	112	0.45	140	0.45	280	0.45
16	112	0.45	90	0.45	140	0.45	320	0.45
20	90	0.45	60	0.45	112	0.45	224	0.45
25	60	0.45	50	0.45	90	0.45	140	0.45
32	50	0.45	50	0.45	50	0.45	112	0.45
8	560	—	140	—	560	—	560	—
10	450	—	112	—	450	—	450	—
12	350	—	90	—	350	—	350	—
16	280	—	60	—	280	—	280	—
20	224	—	50	—	224	—	224	—
25	112	—	50	—	112	—	140	—
32	56	—	—	—	112	—	56	—

قبلاً در تراشکاری و سوراخکاری با منته گفته شده است.

داخل تراشی با دستگاه مته و دستگاه تراش شباهت بسیاری به هم دارند و تفاوت در جایه جایی حرکت‌های دورانی و خطی ابزار و قطعه کار است.

در تعریف سرعت برش می‌توان گفت مقدار مسافتی که لبه برنده ابزار بر حسب متر در هر دقیقه طی می‌کند. این مقدار برای هر جنس تقریباً ثابت می‌باشد. از طرفی نوع ابزار و فرایند در حال انجام نیز در این موضوع نقش اساسی دارد.

$$V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

D نشان‌دهنده قطر سوراخی است که در قطعه ایجاد می‌شود.

فعالیت ۱۰



عدد دوران ابزار، متاثر از چه مواردی است؟

نرخ تغذیه (پیشروی) به مقدار جایه جایی خطی ابزار به ازای یک دور گردش اطلاق می‌شود. در بسیاری از ماشین‌های متنه این عامل با دست و توسط یک اهرم انجام می‌شود اما در مواردی ممکن است به کمک موتورها و به روش خودکار نیز صورت گیرد.

وجود مایع خنک کننده، تیزبودن ابزار، پایداربودن ماشین و نصب محکم و صحیح آن، استهلاک و لقی کم دستگاه نیز از عوامل اثرگذار بر کیفیت براده برداری است.

مثال: در یک قطعه از جنس St37 باید یک سوراخ به قطر ۱۰۰ mm ایجاد شود. عدد دوران مناسب جهت تنظیم دستگاه را محاسبه کنید.

$$V = 22 \text{ m/min}$$

$$D = \frac{V \times 1000}{\pi \times n} = 70 \text{ U/min}$$

نکات ایمنی و حفاظتی



۱ استفاده از عینک ایمنی، لباس کار مناسب و کفش ایمنی در حین کار الزامی است.

۲ از گردش و حرکت احتمالی قطعه کار باید جلوگیری کرد و این امر مستلزم مهار کردن صحیح قطعه کار می‌باشد.

۳ براده‌های حاصله را نباید با دست و هوای فشرده دور کرد.

۴ از نزدیک کردن دست، وسایل، پارچه، لبه‌آستین یا هر جای دیگر لباس کار به ابزار در حال حرکت جداً خودداری کنید.

پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

- ۵ قبل از روشن کردن و چرخش ابزار، از محکم بودن ابزاربرنده در نگهدارنده و هم چنین مجموعه آن در گلوبی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۶ ابزارهای استفاده شده برای محکم کردن ابزار و قطعه کار را قبل از روشن کردن دستگاه از محل دور کنید.
- ۷ بررسی اولیه‌ای از ابزار و سالم بودن آن داشته باشد. کنترل زوایا و عدم شکستگی ابزار قبل از استفاده موجب جلوگیری از حوادث خواهد شد.

نکات زیست محیطی



- ۱ ممکن است مایع خنک کننده در اطراف دستگاه روی زمین ریخته شود که بنابه دلایل زیر باید از سطح کارگاه و سطوح دستگاه جمع‌آوری شوند.
- خطر لغزنندگی و آسیب‌دیدن به افراد در حال تردد.
 - مواد خنک کننده مثل آب صابون خورنده بوده و به قطعات دستگاه آسیب می‌رساند.
 - احتمال آلوده شدن آب شرب نزدیک در محل.
- ۲ حجم براده برداری زیاد در یک مرحله علاوه بر آسیب‌رسیدن به ابزار، موجب تبخیر آب صابون و بروز مشکلات تنفسی نیز خواهد شد.
- ۳ براده‌های با جنس منفاوت را از یکدیگر تفکیک کنید تا امکان بازیافت آنها راحت‌تر شود.

فعالیت ۱۱

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر برای ساخت قطعه نشان داده شده در شکل، ابعاد مواد خام لازم از جنس St37 تعیین وسپس سایر موارد خواسته شده را پاسخ داده و نتیجه را با سایر گروه‌ها مقایسه و نتیجه‌گیری کنید.

ردیف	نام	نام فرآیند، دستگاه و ابزار	زمان آماده‌سازی (دقیقه)	زمان و باز کردن ابزار و قطعه کار	زمان برادری	جمع (دقیقه)
۱	صفحة اصلی					
۲	سوراخ‌های کوچک					
۳	سوراخ بزرگ					
زمان کل:						



موضوع: ساخت مته لنگ

نام پروژه: مته لنگ

وسایل مورد نیاز



۱ لوازم خط کشی

۲ ابزارهای براده برداری دستی

۳ وسایل و تجهیزات برشکاری

۴ دستگاه مته با لوازم جانبی

۵ دستگاه تراش با لوازم جانبی

۶ دستگاه فرز با لوازم جانبی

۷ وسایل اندازه گیری و کنترل

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در برشکاری

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در خط کشی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی براده برداری

۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در سوراخکاری

۵ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در تراشکاری

۶ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در فرز کاری

۷ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل

۸ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در آزمایش عملکرد

مراحل انجام کار

ساخت قطعات: با توجه به اصول و فنون فرآیندهای مختلف براده برداری، هر یک از قطعات ابزار داخل تراش را مطابق نقشه های مربوطه بسازید.

کنترل کیفی قطعات: با استفاده از ابزارهای اندازه گیری و کنترل، ابعاد، شکل هندسی و کیفیت سطح هر یک از قطعات را بر اساس نقشه کنترل کنید.

مونتاژ کاری: قطعات را مطابق نقشه مونتاژ کنید.

آزمایش عملکرد: عملکرد مجموعه را روی دستگاه مته کنترل کرده و عیوب احتمالی را رفع کنید.

تهیه گزارش کار: گزارش مدون و جامعی از انجام این فعالیت تهیه کرده و تحويل نمایید.


درپایان کار:


۱ کلیه وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.


پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

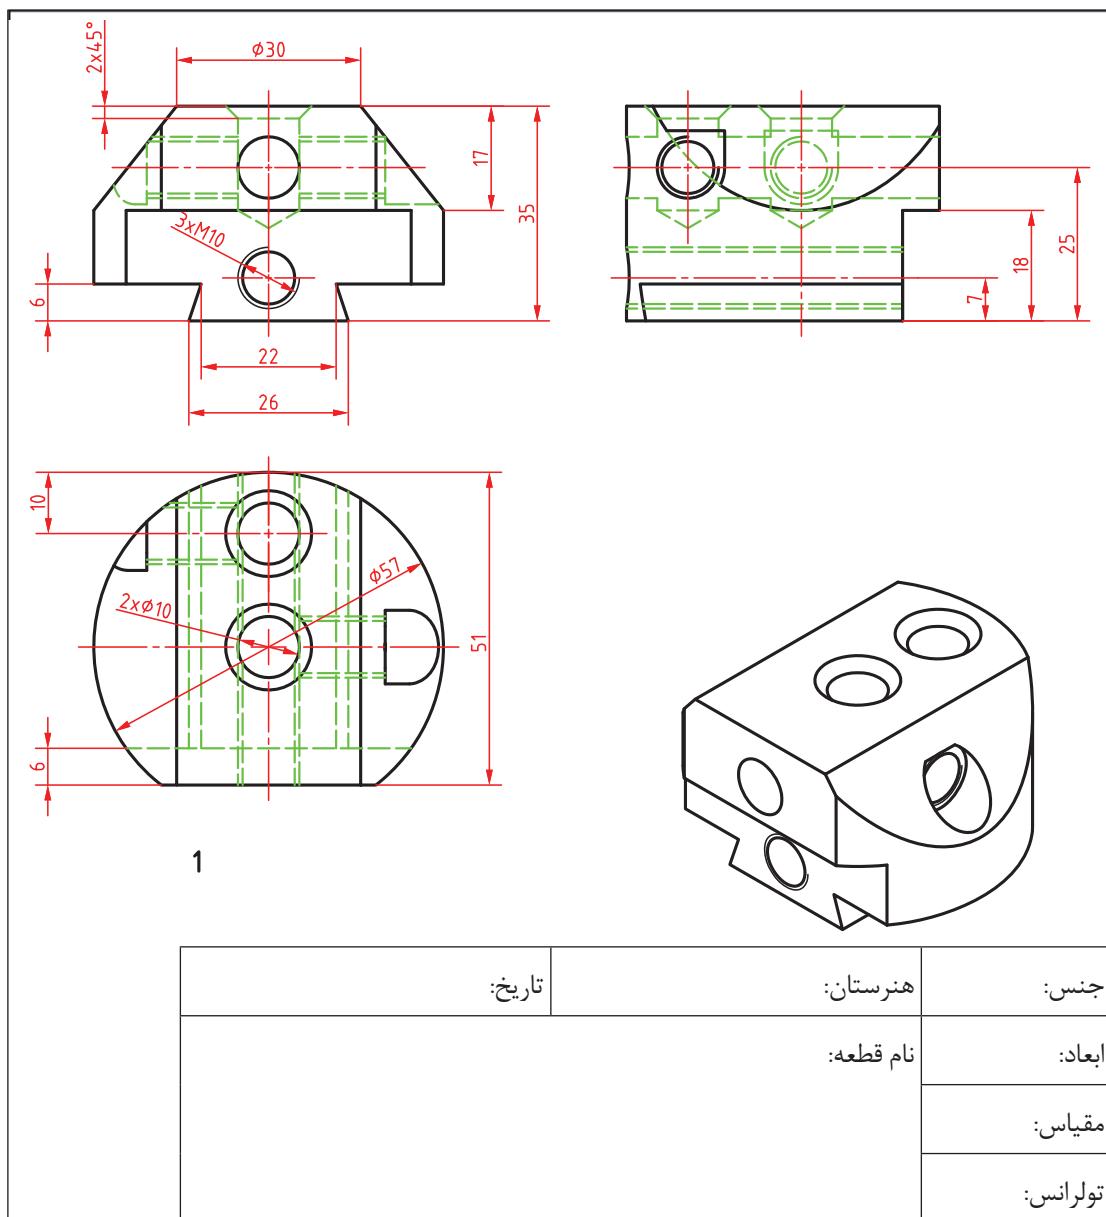

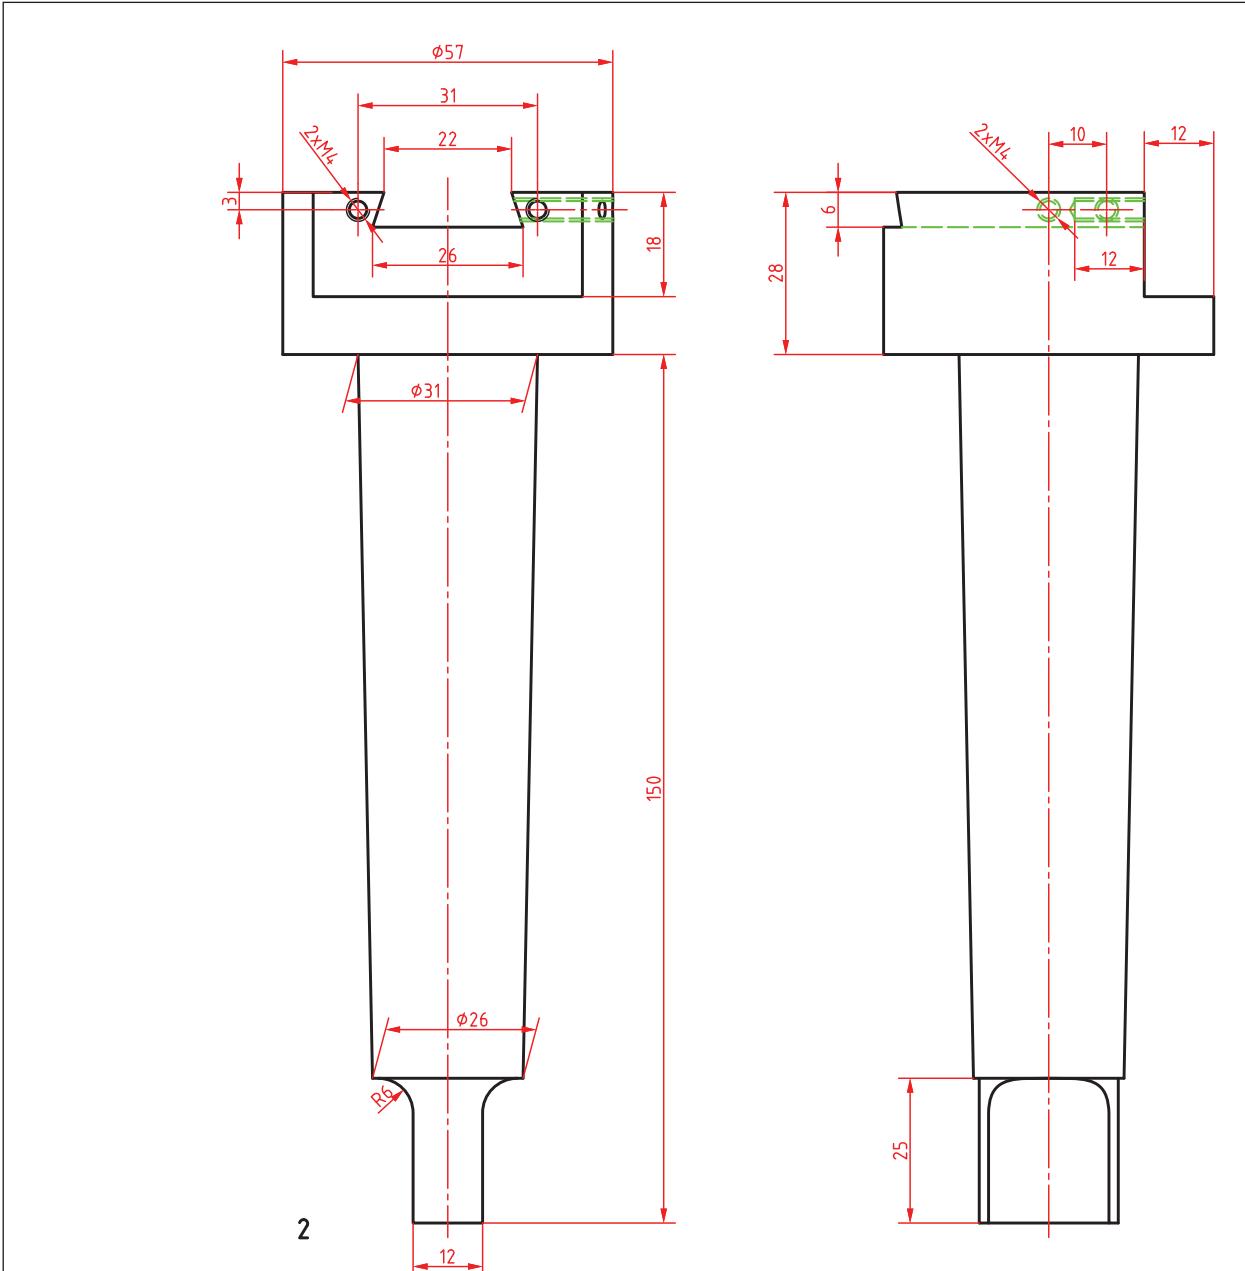


تاریخ:	هنرستان:	جنس:
نام قطعه:		ابعاد:
		مقیاس:
		تولرانس:


بودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

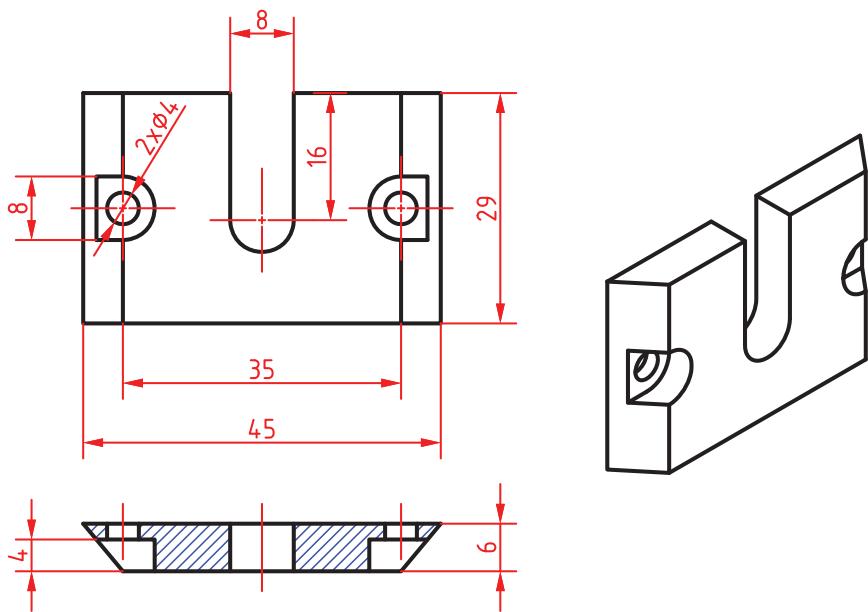

3

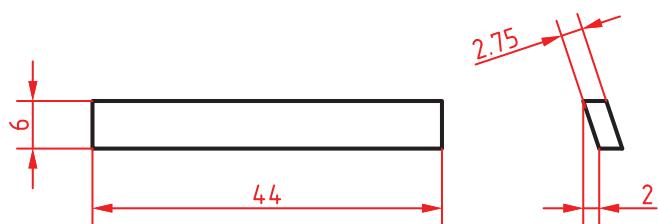

4

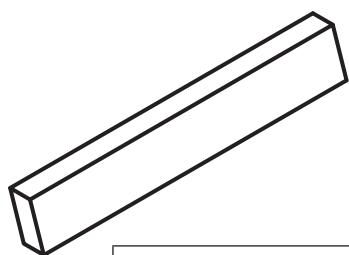

تاریخ:	هنرستان:	جنس:
نام قطعه:		ابعاد:
		مقیاس:
		تولرانس:

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

<p>نمونه و نقشه کار:</p>	<p>نقشه کار: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم</p> <p>شاخص عملکرد:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO m- ۲۷۶۸ 2- پرداخت سطح $Ra = 1,6$ <p>شرایط انجام کار:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- انجام کار در محیط کارگاه 2- نور یکنواخت باشدت ۴۰۰ لوکس 3- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\pm 3$ 4- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار 5- وسایل ایمنی استاندارد 6- زمان ۲/۵ ساعت <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اینیورسال با متعلقات - گیره موazی رومیزی ساعت اندازه گیری - کوئیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرزکف تراش - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
--------------------------	--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی قطعه کار و بستن قطعه	۱	
۳	آماده سازی دستگاه و ابزار	۱	
۴	انجام سوراخ کاری با مته قابل تنظیم	۲	
۵			
	شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	مسئولیت پذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت		
	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
	پایبندی به الزامات نقشه		
	میانگین نمرات *		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.