

پودمان ۳

برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی



واحد یادگیری ۱: شایستگی برقوکاری ماشینی

استاندارد عملکرد

انجام عملیات برقوکاری ماشینی قطعات مطابق با خواسته‌های نقشه

پیش‌نیاز و یادآوری

لازم است برای آشنایی با نحوه قلاویزکاری و برقوکاری ماشینی عنوان‌های زیر که قبل‌آموزش داده شده است مجدداً مورد مطالعه و بازخوانی قرار گیرد:

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ اصول خط‌کشی
- ۴ اصول سوراخکاری و کار با دریل
- ۵ نقشه خوانی

اندازه‌گیری

تولید قطعات با دقت بالا بشر را برابر آن داشت تا به طراحی وسایل اندازه‌گیری با دقت بالا بپردازد، در این راستا ژان پالمر فرانسوی میکرومتر را طراحی کرد.

میکرومتر: این وسیله با مکانیزم پیچ و مهره‌ای است که دقت آن به مقدار گام پیچ و مهره آن بستگی دارد، میکرومترها با تفکیک پذیری 0.001 mm و 0.005 mm ساخته می‌شوند. از این وسیله برای اندازه‌گیری‌های داخلی، خارجی، ارتفاع، ضخامت ورق‌ها، قطر سیم‌ها و میله‌ها، فاصله شیارها، قطر پیچ‌ها و مهره‌ها، قطر تیغه فرز، و متنه‌ها و قلاویزها و... می‌توان استفاده نمود.

میکرومتر اندازه‌گیر خارجی

میکرومتر اندازه‌گیر یکی از متداول‌ترین نوع میکرومتر است که برای اندازه‌گیری ابعاد خارجی استفاده می‌شود (شکل ۱).



شکل ۱- میکرومتر خارجی

اگر تقسیمات استوانه متحرک (پوسته متحرک) ۵۰ قسمتی باشد، گام پیچ و مهره میکرومتر 0.01 mm می‌باشد و چنانچه تقسیمات ۱۰۰ قسمتی باشد، گام پیچ و مهره میکرومتر 0.001 mm می‌باشد.

نکته



جغجه: بر خلاف کولیس‌های ورنیه دار که نیروی واردہ از طرف فک‌ها به قطعه کار تحت کنترل نبود، در میکرومترها نیروی واردہ بر فک‌ها و قطعه کار با سیستم جغجه تحت کنترل در آمده است. به این معنی که نیروی وارد به قطعه کار که به حد مشخصی رسید دسته جغجه به صورت هر زمی چرخد.

تحقیق ۱



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس انواع سیستم‌های جغجه در میکرومترها نوشته و چگونگی عملکرد آنها را در کلاس شرح دهید.

فعالیت ۱



با توجه به دقت انواع وسایل اندازه‌گیری که تاکنون خوانده اید، نام وسیله اندازه‌گیری پیشنهادی و دقت مورد نیاز برای اندازه‌گیری هر یک از قطعات زیر را بنویسید.

فلانچ	محور موتور الکتریکی	پیچ و مهره	
			نام وسیله
			دقت

تفکیک پذیری: همان طور که قبلاً گفته شد قابلیت تفکیک پذیری میکرومترها به گام پیچ و مهره و تعداد تقسیمات استوانه متحرک آن بستگی دارد. مقدار گام در میکرومترها عموماً 0.05 میلی متر و بعضاً 0.1 میلی متر است. به ازای یک دور گردش دسته جغجمه فاصله بین فک‌های میکرومتر به اندازه گام تغییر می‌کند. تفکیک پذیری میکرومتر از رابطه $R = \frac{P}{n}$ به دست می‌آید که در آن R قابلیت تفکیک پذیری بر حسب میلی متر، P گام پیچ و مهره بر حسب میلی متر و n تعداد تقسیمات استوانه متحرک میکرومتر است.

فعالیت ۲



با توجه به رابطه تفکیک پذیری در میکرومتر، جدول زیر را تکمیل کنید.

۱mm	۰/۵mm	گام پیچ و مهره
	۵۰	تعداد تقسیمات استوانه متحرک
	$R = \frac{۰/۵}{۵۰} = ۰/۰۱\text{ mm}$	میکرومتر با تفکیک پذیری $۰/۰۱$ میلی متر

گستره اندازه‌گیری: میکرومترها معمولاً تا گستره اندازه‌گیری ۵۰۰ میلی متر ساخته می‌شوند این وسیله به لحاظ گستره اندازه‌گیری در سری‌های مختلف مطابق زیر ساخته می‌شود.

$$(۰ - ۲۵)\text{mm}, (۲۵ - ۵۰)\text{mm}, (۵۰ - ۷۵)\text{mm}, (۷۵ - ۱۰۰)\text{mm}, \dots, (۴۷۵ - ۵۰۰)\text{mm}$$



پودهمان ۳: برقوکاری و قلاؤیزکاری ماشینی

یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر علل ساخت میکرومترها را در سری های مختلف بنویسید.

-۱	
-۲	
-۳	
-۴	

اصول و قواعد کار با میکرومتر

- ۱ قبل از استفاده از سالم بودن میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.
 - ۲ میکرومتر عیب و نقص نداشته باشد و عملکرد آن درست باشد.
 - ۳ در هنگام مماس نمودن فک ها با سطح قطعه کار فقط از دسته جغجغه استفاده کنید.
 - ۴ برای اطمینان از تماس فک ها با کار و اعمال نیروی لازم برای اندازه گیری دسته جغجغه را فقط سه بار بچرخانید.
 - ۵ برای اندازه گیری ابعاد داخلی، میکرومتر را کمی کمتر از اندازه قطعه باز و فک ها را به داخل قطعه هدایت کنید.
 - ۶ برای اندازه گیری ابعاد خارجی میکرومتر را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کرده سپس قطعه را بین فکین قرار داده، میکرومتر را بسته و آن را بخوانید.
- روش خواندن:** ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه گیری و کار با میکرومتر مطابق زیر عمل شود:

الف) میکرومتر با تفکیک پذیری ۰/۰ میلی مترو تقسیمات استوانه متحرک ۵۰

- ۱ به گستره اندازه گیری میکرومتر توجه شود.
- ۲ با توجه به موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت، مقدار صحیح اندازه بر حسب میلی متر خوانده شود.
- ۳ با در نظر گرفتن موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط پایین خط صفر استوانه ثابت و در صورت وجود اندازه ۰/۵ میلی متر خوانده شود.
- ۴ هر فاصله روی استوانه متحرک نشان دهنده ۰/۰ میلی متر است لذا اندازه های ۱/۰۰ میلی متری با توجه به هم راستا بودن یکی از خطوط استوانه متحرک با خط سراسری استوانه ثابت تعیین می شود (شکل ۲).




شکل ۲- میکرومتر با استوانه متحرک ۵۰ قسمتی

جهت چرخش اعداد روی پوسته متحرک (ورنیه) از سمت عدد کوچک تر به سمت عدد بزرگ تر می‌باشد.

نکته



مثال ۱: مقدار اندازه نشان داده شده در میکرومتر زیر چه قدر است؟

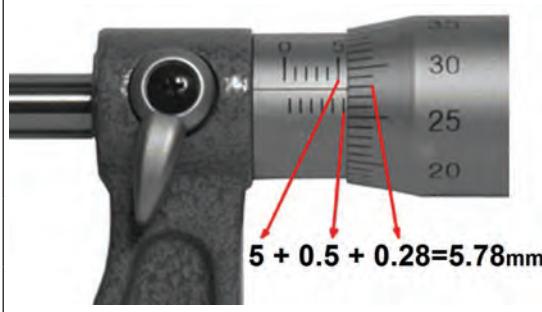

موقعیت لبه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت: ۵ میلی متر

موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات پایین خط صفر استوانه ثابت: ۰/۵ میلی متر


مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد: ۰/۲۸ میلی متر

مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر: ۵/۷۸ میلی متر

فعالیت ۴



میکرومتر زیر چه مقداری را نشان می‌دهد؟

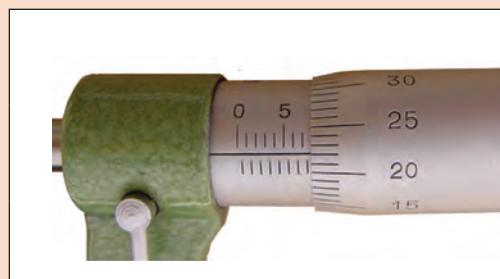

موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت:

موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات پایین خط صفر استوانه ثابت:

مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد:

مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر:


ب) میکرومتر با تفکیک پذیری ۰/۰۱ میلی متر و تقسیمات استوانه متحرک ۱۰۰ قسمتی

۱ به گستره اندازه گیری میکرومتر توجه شود.

۲ با توجه به موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت، مقدار صحیح اندازه بر حسب میلی متر خوانده شود.


پودمان ۳: برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی

هر فاصله روی استوانه متحرک نشان دهنده $1 / 0 / 0$ میلی متر است لذا اندازه های $1 / 0 / 0$ میلی متری با توجه به هم راستا بودن یکی از خطوط استوانه متحرک با خط سراسری استوانه ثابت تعیین می شود. (شکل ۳)

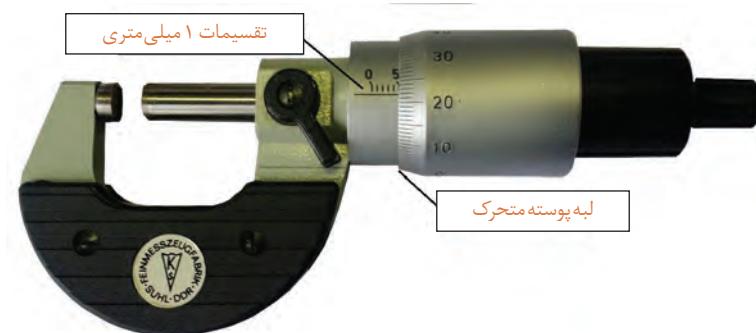

شکل ۳- میکرومتر با استوانه متحرک 100 قسمتی

مثال ۲: مقدار اندازه نشان داده شده در میکرومتر زیر را خوانده و در محل مربوطه بنویسید.

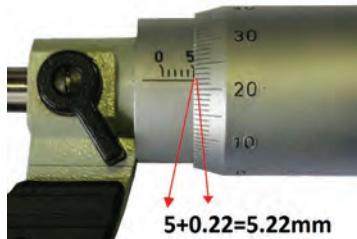	موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت:
	مقداری که استوانه متحرک نشان می دهد:
	مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر:

فعالیت ۵



	موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت:
	مقداری که استوانه متحرک نشان می دهد:
	مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر:

نکات ایمنی



۱ در هنگام کار با میکرومتر حتماً از جفجغه استفاده کنید.
۲ از وارد شدن ضربه به میکرومتر خودداری کنید.
۳ بعد از اتمام کار میکرومتر را بسته و در جعبه مخصوص به خودش قرار دهید.

میکرومتر عمق سنج



شکل ۴- میکرومتر عمق سنج

از این میکرومتر برای اندازه‌گیری عمق انواع قطعات مانند عمق سوراخ‌ها، پله‌ها، شیارها و... استفاده می‌شود. میکرومتر عمق سنج از یک فک ثابت (جهت قرار گرفتن روی قطعه) و میله اندازه‌گیری تشکیل شده است. میله اندازه‌گیری درون استوانه‌ای مدرج جای دارد و به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند. میزان ارتفاعی که نوک میله اندازه‌گیری از سطح فک ثابت بیرون می‌آید، برابر با عمق قطعه می‌باشد و از روی میکرومتر قابل خواندن است. برای افزایش گستره اندازه‌گیری آن یک سری میله استاندارد همراه میکرومتر پیش‌بینی شده که بر حسب مورد روی میکرومتر سوار می‌شود. (شکل ۴)



شکل ۵- اندازه‌گیری با میکرومتر عمق سنج

روش خواندن: روش خواندن میکرومتر عمق سنج مانند میکرومتر اندازه‌گیر خارج است فقط باید دقیق کرد که در زمان خواندن اندازه میله سوار شده به اندازه خوانده شده اضافه شود. (شکل ۵)

میکرومتر اندازه‌گیر داخل

سوراخ‌های قطعات زیر که با دقیق $1 / 0.01$ میلی‌متر ساخته شده اند با چه وسیله‌ای قابل اندازه‌گیری هستند؟



فعالیت ۶



با توجه به اینکه دقیق مورد نظر اندازه گیری، با کولیس امکان پذیر نیست لذا به ابزارهایی با دقیق بالاتر نیاز است. میکرومترهای اندازه گیر داخل وسیله مناسبی برای اندازه گیری قطر سوراخها با دقیق ۱/۰ میلی‌متر می‌باشند. این میکرومترها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که دو نوع آن توضیح داده می‌شود.

میکرومتر اندازه گیری داخل شاخص دار (میکرومتر کولیسی)

از میکرومتر اندازه گیری داخلی شاخص برای اندازه گیری قطر سوراخها، شیارها و شکافها استفاده می‌شود. دقیق اندازه گیری این میکرومترها ۱/۰ میلی‌متر است و برخلاف میکرومتر اندازه گیر خارج از راست به چپ خوانده می‌شود. حداقل اندازه‌ای که توسط این میکرومتر می‌توان قرائت نمود زمانی است که میکرومتر کاملاً بسته باشد یعنی شاخص‌های ثابت و متحرک به هم چسبیده باشند. حداقل اندازه‌ای که این میکرومتر در سیستم متریک می‌تواند اندازه گیری کند برابر با ۵mm است و همچنین دامنه اندازه گیری این میکرومترها روی شاخص آن نوشته می‌شود. (شکل ۶)



شکل ۶- میکرومتر اندازه گیر داخلی شاخص دار

میکرومتر اندازه گیر داخلی سه نقطه (سه نقطه)

این میکرومترها وسیله بسیار مناسبی برای اندازه گیری قطر سوراخ‌ها می‌باشند حسن مهم این میکرومتر این است که به علت داشتن سه نقطه در هنگام اندازه گیری محور وسیله اندازه گیری دقیقاً در محور کار قرار گرفته و از بروز خطأ در عمل اندازه گیری جلوگیری شود. (شکل ۷)

نحوه خواندن: نحوه خواندن این میکرومتر مانند میکرومترهای اندازه گیر خارج است. گستره اندازه گیری این میکرومترها در روی آنها نوشته شده است.



شکل ۷- میکرومتر سه نقطه

در هنگام انتخاب میکرومتر سه نقطه به گستره اندازه گیری آن و قطر سوراخ توجه شود.

نکته



برقکاری

عموماً سوراخ‌هایی که به وسیله متنه و مته خزینه تولید می‌شوند از دقیقت و کیفیت سطح پایینی برخوردار هستند، برای افزایش کیفیت سطح، دقیقت ابعاد و افزایش دقیقت شکل هندسی آنها لازم است فرایندهای تکمیلی مانند برقکاری، داخل تراشی دقیق، سنگ‌زنی، هونینگ کاری و... بروی آنها انجام شود.

فعالیت ۷



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد خواسته شده را پاسخ دهید.

The technical drawing shows a mechanical part with the following dimensions and features:

- Overall width: 120 mm
- Outer diameter of the left circular feature: 25 mm
- Inner diameter of the left circular feature: 20 mm
- Width of the stepped section: 50 mm
- Outer diameter of the stepped section: Ø20.68 mm
- Width of the stepped section: 20 mm
- Thickness of the stepped section: 10 mm
- Outer diameter of the right stepped section: Ø20 mm
- Width of the right stepped section: 18 mm
- Thickness of the right stepped section: 10 mm
- Total height of the part: 20 mm
- Bottom surface has a vertical dimension of 10 mm from the base.

Questions:

- عبارت $\varnothing 28$ بیان کننده چیست؟
- مفهوم عبارت $\varnothing 20G8$ چیست؟
- مفهوم عبارت $\varnothing 10H6$ چیست؟
- سوراخ‌های قطر ۱۰ و ۲۰ میلی‌متر با سوراخ قطر ۲۸ میلی‌متر چه تفاوتی دارند؟

فعالیت ۸



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر مفهوم علامت ترانس‌های هندسی به کار رفته را نوشه و راه‌های دستیابی به این هدف را بیان کنید.


پاسخ:

The technical drawing shows a mechanical part with the following dimensions and features:

- Outer diameter of the top horizontal slot: Ø40 mm
- Outer diameter of the middle slot: Ø25 mm
- Inner diameter of the middle slot: Ø16 mm
- Width of the middle slot: 10 mm
- Outer diameter of the bottom slot: Ø41 mm
- Outer diameter of the bottom support: Ø60 mm
- Total height of the part: 60 mm
- Bottom surface has a vertical dimension of 40 mm from the base.
- Left side has a vertical dimension of 7.5 mm from the base.
- Top surface has a vertical dimension of 10 mm from the base.
- Surface finish symbols: $\square 0.01$ and $\Delta 0.05$ are located near the top slot.



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر نام روش‌های پرداخت سوراخ زیر را بنویسید.

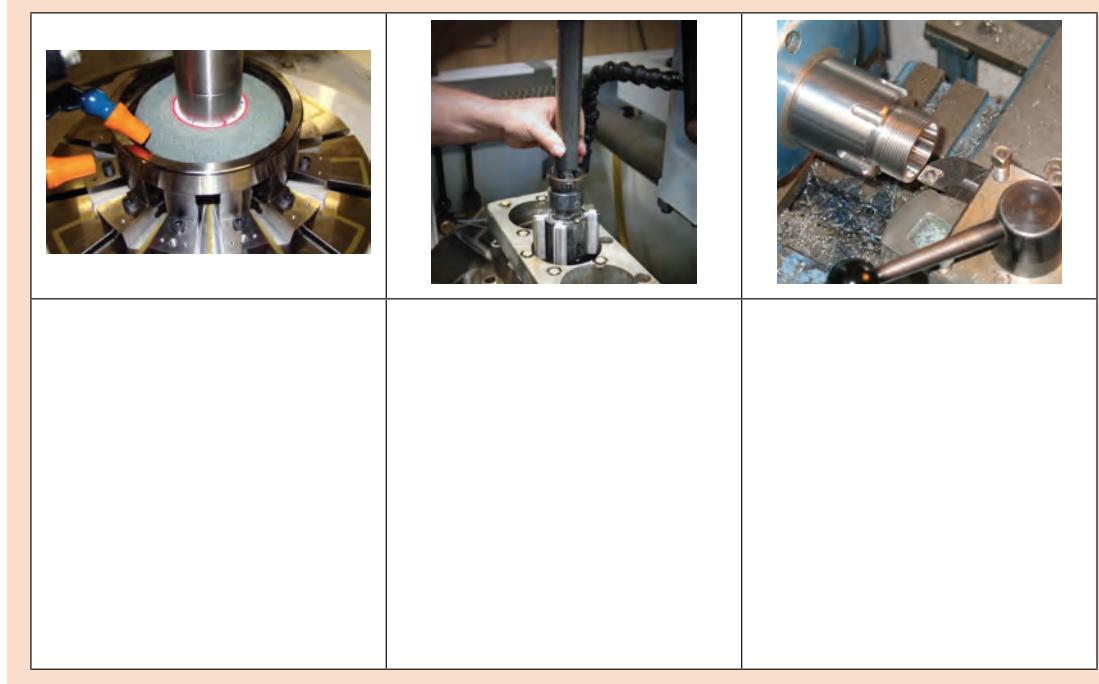

برقو

برقو ابزاری استوانه‌ای و یا مخروطی شکل است که از لبه‌های برنده با شیار مستقیم و مارپیچ تشکیل شده و از آن برای افزایش دقت ابعادی و کیفیت سطح سوراخ‌های ایجاد شده به وسیله متنه استفاده می‌شود، جنس آن معمولاً از فولاد ابزار و یا فولاد تندبر می‌باشد.


برقوکاری

در برقوکاری براده‌های خیلی ظریف از دیواره داخلی سوراخ برداشته می‌شود و باعث افزایش کیفیت سطح و دقت ابعادی سوراخ‌های ایجاد شده به وسیله متنه می‌گردد. کیفیت‌های قابل دستیابی در برقوکاری مطابق زیر است. (جدول ۱)

جدول ۱- کیفیت‌های قابل دستیابی در برقوکاری		
H6-H7-H8-H9	علام انطباقی	
۰/۲-۶/۳	بر حسب میکرومتر Ra	کیفیت سطح
۰/۸-۲۵	بر حسب میکرومتر Rz	



دستیابی به کیفیت سطح و تولرانس ابعادی کدامیک از سوراخ‌های قطعه زیر در برقوکاری امکان‌پذیر است؟

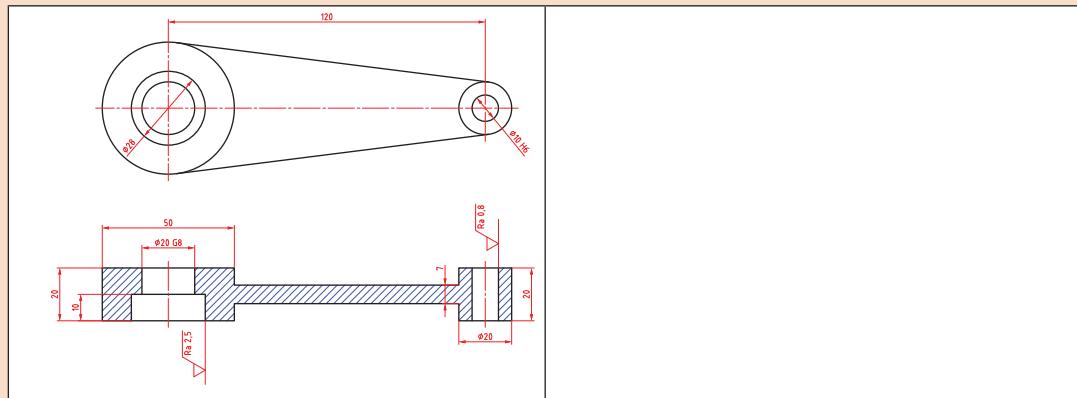

برقوکاری در دو حالت دستی و ماشینی انجام می‌گیرد. در کتاب تولید به روش مونتاژکاری کار با برقوی دستی شرح داده شد. در این فصل برقوکاری ماشینی شرح داده می‌شود.

برقوی ماشینی: این برقوها نیز به شکل استوانه‌ای یا مخروطی و شیارهای برنده مستقیم یا مارپیچ ساخته شده‌اند، جنس آنها نیز مانند برقوهای دستی است. بعضی از این برقوها با لبه‌های برشی از جنس کار ساخته شده‌اند. (شکل ۸)



برقوی ماشینی شیار مارپیچ



برقوی ماشینی شیار مستقیم

شکل ۸-برقوی ماشینی

برقوی ماشینی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- ۱ دنباله مخروطی یا استوانه‌ای برای بستن به ماشین متنه یا دستگاه مرغک ماشین تراش
- ۲ لبه‌های برنده
- ۳ سر مخروطی که معمولاً وظیفه هدایت ابزار به درون سوراخ را دارد. (شکل ۹)



شکل ۹-ساختمان برقوی ماشینی

براده‌برداری در برقو توسط لبه برنده در طول شیار آن انجام می‌شود، زاویه براده را اصولاً کم یا صفر در نظر می‌گیرند حتی بعضی مواقع برای افزایش کیفیت سطح زاویه براده را منفی نیز در نظر می‌گیرند. همچنین در

برقوی ماشینی قسمت استوانه‌ای (لبه برنده) را برای هدایت بهتر درون سوراخ کوتاه‌تر می‌سازند.

پودهمان ۳: برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی

زاویه سر مخروطی به زاویه پخ جلویی برقو معروف است، مقدار این زاویه در برقوهای ماشینی نسبت به برقوهای دستی بزرگ‌تر می‌باشد.

فعالیت ۱۱



تفاوت برقوی دستی و ماشینی را بنویسید.

۱ زاویه پخ جلویی

۲ دنباله برقو

۳ قسمت استوانه‌ای (لبه برنده)



شکل ۱۰- برقوی ماشینی باله برش بلند



شکل ۱۱- برقوی ماشینی باله کوتاه.



شکل ۱۲- برقوی ماشینی خشن تراش

انواع برقوهای ماشینی
برقوی ماشینی با لبه برش بلند: این برقو شبیه برقوی دستی است با این تفاوت که دنباله آن به صورت مخروط مورس برای نصب شدن روی محور ماشین متّه است. (شکل ۱۰)

برقوی ماشینی با لبه برش کوتاه: دنباله این برقوها به صورت استوانه‌ای یا مخروطی است و شیار بین لبه‌های برش عمیق‌تر هستند لیکن از نظر طول کوتاه‌تر هستند از آنجایی که طول کوتاه‌تری دارند کمتر می‌شکنند و اقتصادی‌تر بوده و در کارهای دقیق‌تر از آن استفاده می‌شوند (شکل ۱۱)

برقوی ماشینی خشن تراش: فقط لبه جلویی آن براده برداری می‌کند و شیارها برای خروج بهتر براده طراحی شده و در جایی که براده برداری زیاد باشد و کیفیت سطح اهمیت کمتری داشته باشد و استوانه‌ای بودن سوراخ بیشتر مورد نظر باشد به کار می‌رود. (شکل ۱۲)

همان‌طور که در کتاب تولید به روش مونتاژکاری در قسمت برقدستی توضیح داده شد برقوکاری دارای حرکت گردشی و پیشروی می‌باشد به همین دلیل در برقوکاری ماشینی باید از متّه و یا دستگاهی استفاده کرد که دارای حرکت پیشروی اتوماتیک باشد. جدول زیر موارد استفاده برقوی ماشینی را نشان می‌دهد. (جدول ۲)

جدول ۲- موارد استفاده برقوی ماشینی

ردیف	نام	شكل	کاربرد
۱	برقوی پوسته‌ای		برای پرداخت کاری و دقیق کردن سوراخ‌های کار می‌رود.
۲	برقوی دنباله‌دار رز (roz)		این برقو در ابتدای کار برای خشن تراشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳	برقوی مخروطی		برای برقوکاری سوراخ‌های مخروطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴	برقوی پوسته‌ای بازشو دنباله‌دار		برای برقوکاری بسیار دقیق در تولید انبوه استفاده می‌شود.

تعیین عده دوران و سرعت پیشروی

میزان عده دوران و سرعت پیشروی در برقوکاری ماشینی به جنس قطعه کار و نوع برقو بستگی دارد ولی در حالت کلی سرعت برشی مناسب برای برقوهای تند بر حدود، دوسوم سرعت برشی مته هم اندازه آن در نظر گرفته می‌شود. (جدول ۳)

جدول ۳- سرعت برشی و پیشروی پیشنهادی برای برقوهای ماشینی از فولاد تند بر

ردیف	جنس قطعه کار	سرعت برشی	قطر برقو (میلی‌متر)	سرعت پیشروی (میلی‌متر در هر دور)
۱	فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی	۸-۱۲ میلی‌متر بر دقیقه	۵	۰/۰۱
۲			۸	۰/۱۵
۳			۱۲	۰/۲۰
۴			۱۶	۰/۲۵
۵			۲۵	۰/۳۵

اصول و نکات فنی در هنگام کار با ماشین مته در حالت خودکار

کار با هر وسیله برقی نیاز به داشتن اطلاعات کافی و دقیق از چگونگی عملکرد و خطرات احتمالی آن می‌باشد از آنجایی که کار کردن با دستگاه مته را در سال دهم آموزش دیده اید در این کتاب فقط کار با ماشین مته به صورت خودکار آموزش داده می‌شود.

- ۱ قبل از انجام کار از محکم بودن گیره اطمینان حاصل کرده، قطعه کار را ترازنموده و محکم درون گیره بیندید.
- ۲ با توجه به جدول کنار دستگاه مته سرعت پیشروی مورد نظر را انتخاب کرده و دستگاه را تنظیم کنید.

پودمان ۳: برقوکاری و قلاؤیزکاری ماشینی

- ۱ پیچ تنظیم عمق بار را با توجه به عمق قطعه مورد نظر تنظیم کنید.
- ۲ دستگاه را با توجه به تعداد دوران انتخابی تنظیم کرده و سپس دستگاه را مطابق با جهت دوران ابزار روشن کنید.
- ۳ ابزار را در حالت دستی به قطعه کار نزدیک کنید (۳ تا ۵ میلی‌متری قطعه کار)
- ۴ اهرم بار (اهرم اتوماتیک) را فشار داده تا دستگاه به صورت خودکار حرکت کند.
- ۵ بعد از اینکه ابزار به عمق مورد نظر رسید اهرم را از حالت خودکار خارج کرده و یا جهت حرکت پیش روی را بر عکس کنید تا ابزار از قطعه کار خارج شود.

نکته



قبل از کار با ماشین در حالت خودکار و خاموش بررسی کنید که محور دستگاه با جایی برخورد نداشته باشد.

فعالیت ۱۲



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر سرعت‌های پیش روی در دستگاه متنه را یکبار در حالت خاموش روی ماشین تنظیم کنید.

اصول و نکات فنی در برقوکاری ماشینی

- ۱ قطر سوراخ برای عملیات برقوکاری از جدول زیر تعیین شود. (جدول ۴)

جدول ۴- رابطه بین قطر برقو و قطر سوراخ		
ردیف	قطر برقو (میلی‌متر)	قطر سوراخ (میلی‌متر)
۱	۶/۳	قطر سوراخ حدود ۰/۲۵ کمتر از قطر برقو
۲	۶/۳-۱۲/۵	قطر سوراخ حدود ۰/۴ کمتر از قطر برقو
۳	۱۲/۵-۲۵	قطر سوراخ حدود ۰/۵ کمتر از قطر برقو
۴	۲۵-۳۸	قطر سوراخ حدود ۰/۶ کمتر از قطر برقو

- ۲ برقو را متناسب با قطر و علامت انطباقی سوراخ انتخاب کنید.
- ۳ با توجه به جنس قطعه کار سرعت برشی و سرعت پیش روی را از جدول مربوطه به دست آورده و با توجه به قطر

برقو و سرعت برشی واستفاده از رابطه $V = \frac{N \times D \times \pi}{1000}$ ، عده دوران را محاسبه کنید.


۴ دستگاه را با توجه به تعداد دوران و سرعت پیش روی محاسبه شده تنظیم کنید.

۵ برقو را روی محور دستگاه نصب کنید (شکل ۱۳)

۶ قبل از برقوکاری عمود بودن محور متنه با میز ماشین کنترل شود.

۷ قبل از برقوکاری مطابق قطر سوراخ را کنترل کرده تا اندازه سوراخ متناسب با قطر برقو باشد.

۸ جهت دوران محور دستگاه متنه مطابق با جهت دوران لبه‌های برنده باشد. (شکل ۱۴)

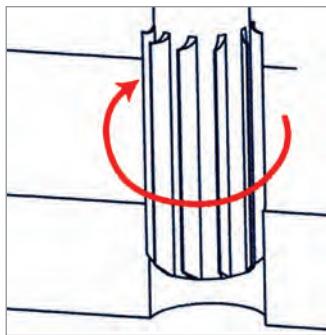

شکل ۱۴- جهت دوران برقو



شکل ۱۳- نصب برقو روی محور دستگاه مته



- ۹ به منظور حفاظت بهتر از برقو، بهتر است آن را روی یک صفحه چوبی قرار داده تا با اشیای دیگر تماس نداشته باشد، همچنین برای نگهداری از جعبه مخصوص استفاده شود تا به لبه‌ها آسیب وارد نشود.
- ۱۰ زمان برقوکاری با ماشین حتماً از مقدار زیادی مایع خنک کننده استفاده کنید.
- ۱۱ قبل از خاموش کردن ماشین دریل حتماً برقو را از درون سوراخ خارج کرده باشید.
- ۱۲ هیچگاه در هنگام عملیات برقوکاری جهت دوران ابزار عوض نشود.
- ۱۳ در زیر قطعه کار در موقعیت‌های مناسب زیرکاری قرار داده شود تا در زمان خروج برقو از سوراخ با میز دستگاه یا گیره برخورد نکند.

فعالیت ۱۳



اگر جهت گردش برقو اشتباه باشد چه اشکالاتی ایجاد می‌شود؟

نکات ایمنی




- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل خود قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ براده‌های فلزات را از هم جدا نموده و در محیط مناسب نگهداری کنید.
- ۴ از ریختن ضایعات و مواد خنک کننده در محیط اطراف خودداری کنید.

فعالیت ۱۴



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر با توجه به نقشه، خواسته‌های زیر را پاسخ دهید.

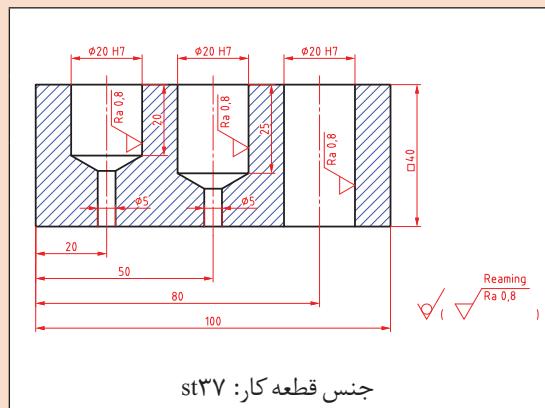

۱- سرعت برشی برای برقو: ۲۰ H7

۲- قطر سوراخ برای برقو: ۲۰ H7

۳- مته‌های مورد نظر برای سوراخکاری:

۴- تعیین عدد دوران و تنظیم آن روی ماشین مته:

۵- تعیین سرعت پیشروی و تنظیم آن روی ماشین مته:

۶- تعیین نوع مایع برشی برای برقوکاری:

نکته



کلیه فعالیت‌های کارگاهی به صورت گروه‌های دو نفری انجام شود.

فعالیت

فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: برقوکاری ماشینی

تعداد: یک عدد

وسایل مورد نیاز

۱- دستگاه مته با لوازم جانبی

۲- قطعه کار از جنس St37 با $100 \times 40 \times 40$

۳- کولیس ارتفاع سنج

۴- وسایل خط کشی و سنبه نشان کاری

۵- کولیس ۰/۰۵mm

۶- چکش ۲۰۰ گرمی

۷- صفحه صافی کارگاهی 400×400

۸- مته $5, 10, 19/5mm$

۹- برقو ۲۰ H7

۱۰- میکرومتر داخلی سنج ۰/۰۱

نکات ایمنی و حفاظتی

۱- دستگاه مجهز به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.



- ۱ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی متر باشد.
- ۲ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
- ۳ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.
- ۴ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، اندازه، آستین بسته و...).
- ۵ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشتر، گردنبند و موی سر کوتاه باشد.
- ۶ استفاده از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک.
- ۷ استفاده از عایق زیر پایی.

مراحل انجام کار

- ۱ کنترل ابعاد قطعه کار مطابق نقشه با کولیس و پلیسه گیری و تمیز کردن آن.
- ۲ خط کشی و سنبه نشان زدن قطعه کار مطابق با اصول فنی.
- ۳ بستن گیره روی میز دستگاه متنه و بستن قطعه کار در گیره مطابق اصول فنی کار مربوطه.
- ۴ آماده سازی دستگاه متنه برای سوراخ کاری با توجه به قطر متنه.
- ۵ انجام عملیات سوراخ کاری مطابق نقشه و با رعایت انجام عملیات پیش متنه.
- ۶ پس از انجام سوراخ کاری وزدن متنه ۱۹/۵ قطر سوراخ توسط کولیس کنترل شود.
- ۷ برقوی ماشینی H7 روی ماشین متنه نصب شود.
- ۸ با توجه به جنس قطعه کار و قطر برقو سرعت پیشروی و تعداد دوران دستگاه تنظیم شود.
- ۹ عملیات برقوکاری ماشینی همراه با مایع برشی مناسب انجام شود.
- ۱۰ باز کردن قطعه کار و پلیسه گیری آن.

کنترل ابعادی قطعه کار: چنانچه دامنه قطر سوراخ H7 (بر پایه جدول انطباقات صفر و بیست و یک میکرون) باشد وضعیت سوراخ را از نظر ابعادی با میکرومتر داخل سنج در سه موقعیت ۱۲۰ درجه کنترل کرده ابعاد هر سوراخ را در جدول زیر بنویسید.

نتایج کنترل ابعادی قطعه کار		
سوراخ سوم	سوراخ دوم	سوراخ اول
قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>	قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>	قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.


فعالیت

فعالیت کارگاهی ۲



موضوع: برقوکاری ماشینی

تعداد: یک عدد

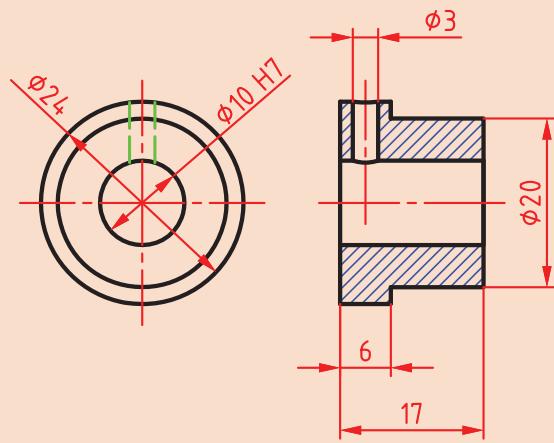

وسایل مورد نیاز

- ۱ دستگاه تراش با لوازم جانبی
- ۲ قطعه کار از جنس St37
- ۳ دستگاه متنه با لوازم جانبی
- ۴ متنه مرغک
- ۵ متنه ۹/۶mm
- ۶ کولیس ۰/۰۵mm
- ۷ برقو ۲۰H7
- ۸ میکرومتر داخلی سنج ۰/۰۱
- ۹ جناغی ۷ شکل
- ۱۰ گونیای موبی

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ دستگاه مجهز به سیستم ارتبینگ (Earthing) باشد.
- ۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی متر باشد.
- ۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
- ۴ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.
- ۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، اندازه، آستین بسته و...).
- ۶ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشت، گردنبند و موی سرکوتاه باشد.
- ۷ استفاده از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک.
- ۸ استفاده از عایق زیرپایی.



مراحل انجام کار

- ۱ کنترل ابعاد قطعه کار مطابق نقشه با کولیس و پلیسه گیری و تمیز کردن قطعه کار.
- ۲ بستن قطعه کار به دستگاه تراش و کفتراشی کردن یک طرف آن.
- ۳ انجام عملیات متنه مرغک زنی مطابق اصول فنی.
- ۴ انجام عملیات سوراخکاری مطابق نقشه و رعایت اصول پیش متنه زنی با متنه های ۰.۵، ۹/۶mm.
- ۵ انجام عملیات روتراشی و پله تراشی و کفتراشی طرف دوم مطابق نقشه با رعایت اصول فنی.
- ۶ کنترل ابعاد قطعه با کولیس ۰/۰۵mm.

- ۷ بستن گیره روی میز دستگاه دریل و بستن قطعه کار در گیره بین جناغی شکل مطابق با اصول فنی.
- ۸ برقوی ماشینی H7 روی دریل نصب شود.
- ۹ با توجه به جنس قطعه کار و قطر برقو سرعت پیشروی و تعداد دوران دستگاه تنظیم شود.
- ۱۰ عملیات برقوکاری ماشینی همراه با مایع خنک کننده انجام شود.
- ۱۱ باز کردن قطعه کار و پلیسه گیری آن.

کنترل ابعادی قطعه کار

چنانچه دامنه قطر سوراخ H7 (بر پایه جدول انطباقات صفر و هجده میکرون) است وضعیت سوراخ را از نظر ابعادی با میکرومتر داخل سنج از دو طرف در سه موقعیت ۱۲۰ درجه کنترل کرده ابعاد هر سوراخ را در جدول زیر بنویسید.

نتایج کنترل ابعادی قطعه کار					
طرف دوم			طرف اول		
۳	۲	۱	۳	۲	۱
نتیجه نهایی					
<input type="checkbox"/> قابل قبول	<input type="checkbox"/> غیرقابل قبول				

درپایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کنید و در محل خود قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: برقوکاری ماشینی

<p>-نمونه و نقشه کار:</p>	<p>نقشه کار: برقوکاری ماشینی شاخص عملکرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ۱ تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۷۶۸۲- m <input type="checkbox"/> ۲ پرداخت سطح $R_a = 1,6$ <p>شرایط انجام کار:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ۱ انجام کار در محیط کارگاه <input type="checkbox"/> ۲ نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس <input type="checkbox"/> ۳ تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3$ <input type="checkbox"/> ۴ ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار <input type="checkbox"/> ۵ وسایل ایمنی استاندارد <input type="checkbox"/> ۶ زمان ۲/۵ ساعت <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز انیورسال با متعلقات - گیره موazی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط ۲۰۰ - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرزنده - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---------------------------	--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی اولیه قطعه کار	۱	
۲	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۳	آماده سازی دستگاه و ابزار	۱	
۴	انجام برقوکاری ماشینی	۲	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار <input type="checkbox"/> ۲ مسئولیت پذیری <input type="checkbox"/> ۳ مدیریت مواد و تجهیزات <input type="checkbox"/> ۴ استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ <input type="checkbox"/> ۵ تمیز کردن وسایل و محیط کار <input type="checkbox"/> ۶ پایبندی به الزامات نقشه
			میانگین نمرات *

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۲: شایستگی قلاویزکاری ماشینی

استاندارد عملکرد

انجام عملیات قلاویزکاری ماشینی مطابق با خواسته‌های نقشه

پیش‌نیاز

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ نقشه‌خوانی
- ۴ اصول سوراخکاری و کار با دریل

قلاویزکاری ماشینی


مقدمه

اتصال با پیچ و مهره یکی از انواع اتصالات جداشدنی است که امروزه با توجه به گسترش اتصال قطعات به وسیله پیچ و مهره، ایجاد دندنه در قطعه به وسیله قلاویز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به روش اتصال قطعات زیر با پیچ و مهره دقت کنید.

فعالیت ۱



تفاوت اتصالات زیر در چیست؟

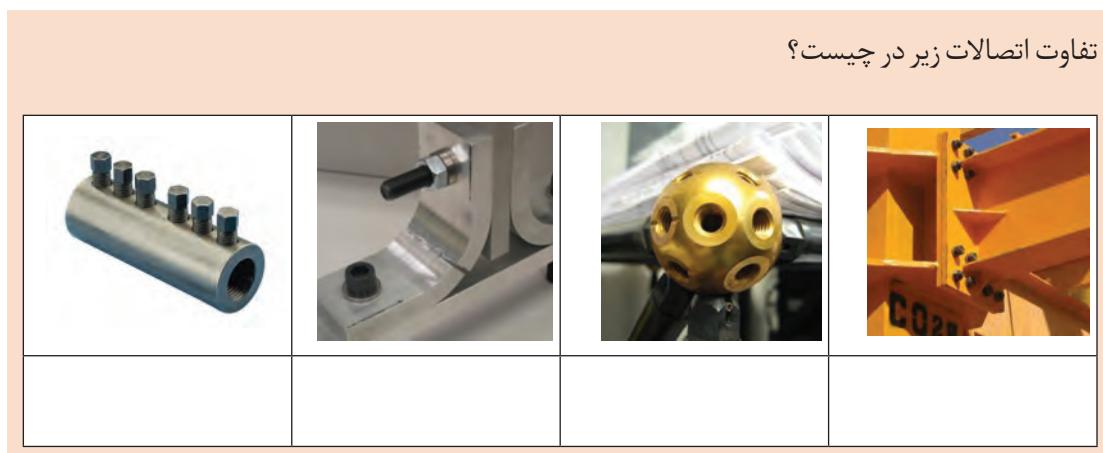


مهره: مهره سوراخ استوانه شکل است که در آن دندانه برای بستن پیچ ایجاد شده است. مهره ممکن است به صورت مجزا (شش گوش) باشد یا در بدنه دستگاه ایجاد شده باشد.

مهره‌هایی که به صورت مجزا (شش گوش) ساخته می‌شوند از اجزای استاندارد دستگاه‌های باشند که مستقیماً از بازار قابل خریداری هستند. ولی مهره‌هایی که در بدنه دستگاه ایجاد می‌شوند به روش‌هایی مانند رزوه تراشی داخلی (ماشین تراش) و قلاویزکاری (ماشینی و دستی) ایجاد می‌شوند.

فعالیت ۲



مفهوم هر یک از تصاویر زیر و همچنین علائم درج شده روی آنها را بنویسید.

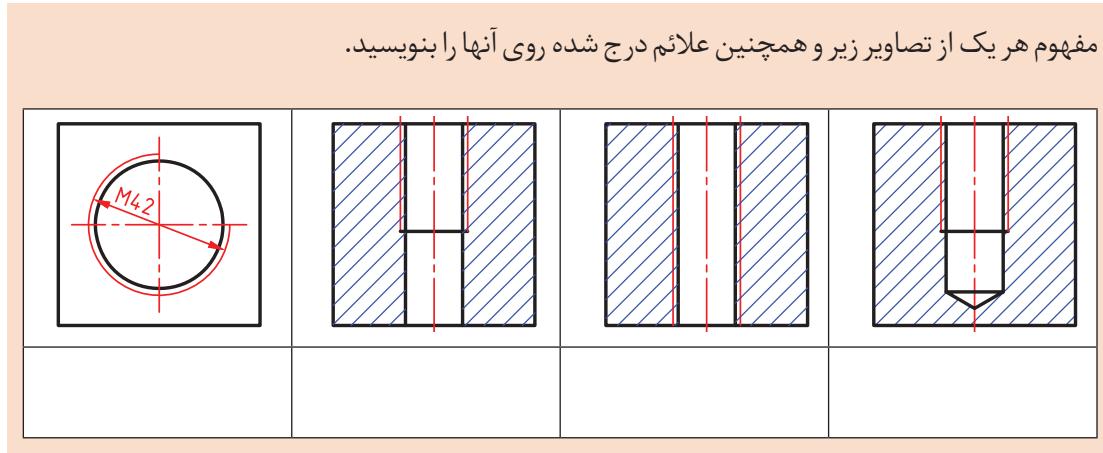

به طور کلی در هر نقشه که علائم تصاویر بالا دیده شود، نشان‌دهنده این است که در این قسمت از قطعه باید یک رزوه داخلی به وسیله قلاویزکاری یا رزوه تراشی داخلی ایجاد شود.



نام و کاربرد هر یک از وسایل زیر را بنویسید.

			نام
			کاربرد

قلاویزکاری

ساخت مهره‌های کوچک به وسیله قلاویزکاری می‌گویند. قلاویزها در دو نوع گروه ماشینی و دستی ساخته می‌شوند. قلاویزهای دستی در کتاب تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی توضیح داده شد در این فصل قلاویزکاری ماشینی شرح داده می‌شود.

قلاویز ماشینی

قلاویزهای ماشینی عموماً از جنس فولاد تندری یا HSS ساخته می‌شوند و برخلاف قلاویزهای دستی تکی هستند و به دو صورت شیار مستقیم و شیار مارپیچ تولید شده‌اند. از قلاویزهای شیار مستقیم برای قلاویزکاری سوراخ‌های راه به درواز قلاویزهای شیار مارپیچ برای قلاویزکاری سوراخ‌های بن بست استفاده می‌شود. (شکل ۱)



قلاویز ماشینی شیار مارپیچ



قلاویز ماشینی شیار مستقیم

شکل ۱-قلاویزهای ماشینی

ساختمان قلاویز ماشینی: یک قلاویز ماشینی از دنباله، ساق (بدنه) و لبه برنده، شیار قلاویز (مستقیم، مارپیچ) و پخ جلوی قلاویز تشکیل شده است. (شکل ۲)



شکل ۲-ساختمان قلاویز ماشینی



تفاوت قلاویز ماشینی با قلاویز دستی را بنویسید؟



ماشین آلات و تجهیزات برای قلاویزکاری ماشینی

اغلب ماشین های متنه ستونی، قابلیت قلاویزکاری را نیز دارند. این ماشین ها از قسمت های اصلی پایه ستون، میز و کلگی تشکیل شده اند. دستگاه متنه ستونی که در قلاویزکاری ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای دور چپ گرد و راست گرد باشد زیرا وقتی عملیات قلاویزکاری به پایان می رسد جهت گردش قلاویز باید تغییر کند تا قلاویز مانند یک پیچ از درون مهره باز شود. (شکل ۳)

در قلاویزکاری ماشینی سرعت پیش روی برابر با گام قلاویز است و زمانی که قلاویز درگیر می شود مطابق با گام قلاویز درون حفره پیش می رود. در قلاویزکاری سوراخ های بن بست باید قبل از برخورد قلاویز با انتهای سوراخ جهت گردش قلاویز معکوس شود تا از شکستن قلاویز جلوگیری شود به همین جهت بر روی کلگی دریل ستونی یک سری تجهیزات نصب می شود که می توان میزان عمق سوراخ را تنظیم کرد و وقتی قلاویز به عمق مورد نظر رسید جهت گردش محور دریل را تغییر داد. (شکل ۴)



تجهیزات بستن قلاویز روی ماشین متنه: تجهیزات

بستن قلاویز روی ماشین متنه ستونی دارای دنباله مخروطی مطابق با گلوبی ماشین متنه هستند. (شکل ۵)



تجهیزات بستن قلاویز روی ماشین مته ستونی مانند تیغه فرزهای انگشتی دارای یک سری فشنگی می‌باشند که با توجه به دنباله قلاویز، این فشنگی‌ها تغییر می‌کنند. در هنگام قلاویزکاری باید از فشنگی مناسب با قلاویز استفاده نمود. (شکل ۶)



شکل ۶- فشنگی و قلاویز گیر

تنظیم تعداد دوران و سرعت پیشروی ماشین در قلاویز ماشینی:

تعداد دوران در قلاویزکاری ماشینی را با توجه به سرعت برشی و قطر قلاویز از رابطه $V = \frac{N \times D \times \pi}{100}$ محاسبه می‌شود. در قلاویزکاری ماشینی سرعت برشی به جنس قطعه کار، جنس ابزار و نوع مایع خنک کننده بستگی دارد. همچنین سرعت پیشروی در قلاویزکاری ماشینی برابر با گام پیچ می‌باشد. (جدول ۱)

جدول ۱- سرعت برشی و مایع خنک کننده پیشنهادی برای قلاویز ماشینی HSS

$V(m/min)$	مایع خنک کننده	جنس قطعه کار	$V(m/min)$	مایع خنک کننده	جنس قطعه کار
۲۷-۳۰	ذفت سفید	آلミニوم	۱۲-۱۸	روغن پایه گوگرد	فولاد کم کربن
۲۷-۳۰	روغن محلول یا پایه سبک	برنج	۸-۱۱	روغن پایه گوگرد	فولاد پرکربن
۲۱-۲۴	روغن خشک یا حل شونده	چدن	۳-۱۱	روغن حل شونده	فولاد ضدزنگ

فعالیت ۵



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد زیر را برای ساخت یک مهره M16 انجام داده و سپس نتیجه کار را در کلاس ارائه نمایید.

۱ مته‌های مورد نیاز، قلاویز ماشینی M16، قلاویز گیر و شابلون دنده را از انبار تحويل بگیرید.

۲ قطر سوراخ برای قلاویزکاری را به دست آورید و مته‌های مورد نیاز برای سوراخکاری را از انبار تحويل بگیرید.

۳ تعداد دوران مورد نظر را به دست آورید و دستگاه را با این عدد دوران تنظیم کنید.

۴ مایع خنک کننده پیشنهادی برای این جنس را تهیه کنید.

۵ قلاویز M16 را با شابلن دنده کنترل کنید تا از صحت گام آن اطمینان حاصل کنید.

نکته



اصول و نکات فنی در قلاویزکاری ماشینی



شکل ۷- کنترل عمود بودن قلاویز با سوراخ

۱ از دقیق بودن قطر سوراخ برای قلاویزکاری با توجه به جداول موجود در کتاب همراه هنرجو اطمینان حاصل کنید.

۲ قطعه کار را محکم (با استفاده از گیره یا روپند) روی میز ماشین بیندید و اگر برای بستن قطعات گرد از گیره استفاده می کنید بهتر است از جناقی V شکل استفاده شود.

۳ کلت قلاویزگیر را در گلویی دستگاه نصب کنید.

۴ با توجه به قطر قلاویز، قلاویز را به همراه فشنگی روی کلت نصب کرده و پیچ کلت را با آچار مخصوص محکم کنید. (بهتر است در هنگام محکم کردن مهره دستگاه مته در روی دور سنجین تنظیم شده باشد).

۵ با توجه به جنس قطعه کار و قطر قلاویز تعداد دوران را محاسبه کرده و دستگاه دریل را تنظیم کنید.

۶ عمود بودن قلاویز بر سوراخ را با گونیا مویی کنترل کنید زیرا کج بودن قلاویز موجب شکستن قلاویز می شود. (شکل ۷)

۷ عمق مورد نیاز برای قلاویزکاری را روی دستگاه تنظیم کنید.

۸ با توجه به جنس قطعه کار مایع خنک کننده مناسب انتخاب کرده و در حین قلاویزکاری از آن استفاده کنید.

۹ هرگز دستگاه را در زمانی که قلاویز درون سوراخ است خاموش نکنید.

۱۰ قلاویز را در جعبه مخصوص بدور از ابزارهای دیگر قرار داده زیرا لبه های برنده به ضربه حساس است.

نکته



کلیه فعالیت های کارگاهی به صورت گروه های دو نفری انجام شود.



فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: قلاویزکاری ماشینی

تعداد: ۱ عدد

۱ دستگاه متنه با لوازم جانبی

۲ قطعه کار از جنس St37 با $40 \times 40 \times 100$

۳ کولیس ارتفاع سنج

۴ وسایل خط کشی و سنبه نشان کاری

۵ کولیس ۰/۰۵mm


۶ چکش ۲۰۰ گرمی

۷ صفحه صافی کارگاهی 400×400

۸ متنه $5,10,19/5mm$

۹ برقو ۲۰H7

۱۰ میکرومتر داخلی سنج ۰/۰۱

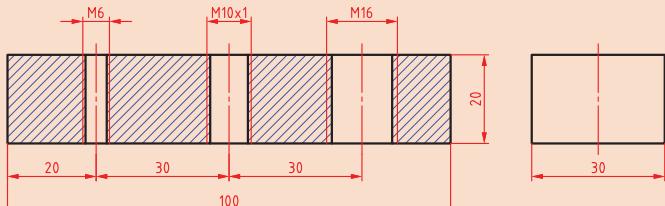

نکات ایمنی و حفاظتی

۱ دستگاه مجهر به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.

۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی متر باشد.

۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.

۴ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.

۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، اندازه، آستین بسته و...)

۶ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشتر، گردنبند و موی سر کوتاه باشد.

۷ استفاده از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک

۸ استفاده از عایق زیر پایی

۹ از سلامت سیستم چپ گرد و راست گرد بودن گلوبی دریل اطمینان حاصل کنید.

مراحل انجام کار

۱ کنترل ابعادی قطعه کار مطابق نقشه با خط کش و گونیا، پلیسه گیری و تمیز کردن آن.

۲ خط کشی و سنبه نشان کاری قطعه کار مطابق اصول فنی مربوطه.

۳ بستن گیره روی میز دستگاه متنه، بستن قطعه کار در گیره و تراز کردن آن مطابق اصول فنی مربوطه.

۴ آماده سازی دستگاه متنه برای سوراخ کاری با توجه به قطر متنه.

۵ انجام عملیات سوراخ کاری مطابق نقشه، بارعایت انجام عملیات پیش متنه (قطر متنه جهت قلاویزکاری).

۶ بستن تجهیزات قلاویز ماشینی روی ماشین متنه.

۷ بستن قلاویزهای M6 و M10 و M12 روی دستگاه (با توجه به قطر قلاویز از فشنگی مناسب استفاده شود).

پودهمان ۳: برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی

- ۸ با توجه به جنس قطعه کار و قطر قلاویز تعداد دوران دستگاه و مایع خنک کننده مناسب را انتخاب کنید.
- ۹ با توجه به نقشه کار برای هر قلاویز میزان عمق قلاویز را روی دستگاه تنظیم کنید.
- ۱۰ قلاویز را در روی سوراخ مورد نظر تنظیم کنید و با گونیا عمود بودن آن را کنترل کنید.
- ۱۱ ماشین را روشن کرده و قلاویزکاری را انجام دهید، در حین قلاویزکاری از مایع خنک کننده استفاده شود.

کنترل سوراخ قلاویز شده

هر یک از رزوه‌ها را با استفاده از فرمان کنترل کنید.

نتایج کنترل قطعه کار قلاویز شده با فرمان کنترل مهره

M12 مهره	M10 مهره	M6 مهره	وضعیت فرمان
			گیج بسته می‌شود
			گیج بسته نمی‌شود
<input type="checkbox"/> قابل قبول	<input type="checkbox"/> غیرقابل قبول	<input type="checkbox"/> قابل قبول	نتیجه نهایی

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت جدا شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: قلاویز کاری ماشینی

<p>نمونه و نقشه کار:</p>	<p>نقشه کار: قلاویز کاری ماشینی شاخص عملکرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱ تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO7682-m ۲ پرداخت سطح $R_a = 1,6$ شرط انجام کار: <ul style="list-style-type: none"> ۱ انجام کار در محیط کارگاه ۲ نوریکنواخت باشدت ۴۰۰ لوکس ۳ تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3$ ۴ ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵ وسایل ایمنی استاندارد ۶ زمان ۲/۵ ساعت <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز انیورسال با متعلقات - گیره موازی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرکف تراش - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---------------------------------	---

معیار شایستگی:			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی اولیه قطعه کار	۱	
۲	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۳	آماده سازی ابزار	۱	
۴	انجام قلاویز کاری	۲	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
۲	مسئولیت پذیری NV2L2		
۳	مدیریت مواد و تجهیزات N66L2		
۴	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت		
۵	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
۶	پایبندی به الزامات نقشه		
میانگین نمرات:			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.