

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُمَّ صَلُّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



## پروژه ساخت

رشته ماشین ابزار

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



پژوهه ساخت - ۲۱۲۴۲۲

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

غلامحسن پایگاه، محمدمهرزادگان، محمد خواجه حسینی، احمد رضا دوراندیش، حسن عبداللهزاده،

حسن امینی، سعید آقائی، سیدعلی حیدری و سیدمهدي فاطمي (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

محمدمهرزادگان، محسن قربانی سالخورد، محمدرضا ابوالحسنی، محمد روبارانی و محمد باقر

مومنی (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir), [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

ناشر:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۰۴۹۸۵۱۶-۵، دورنگار: ۰۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹


چاپخانه:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ سوم

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

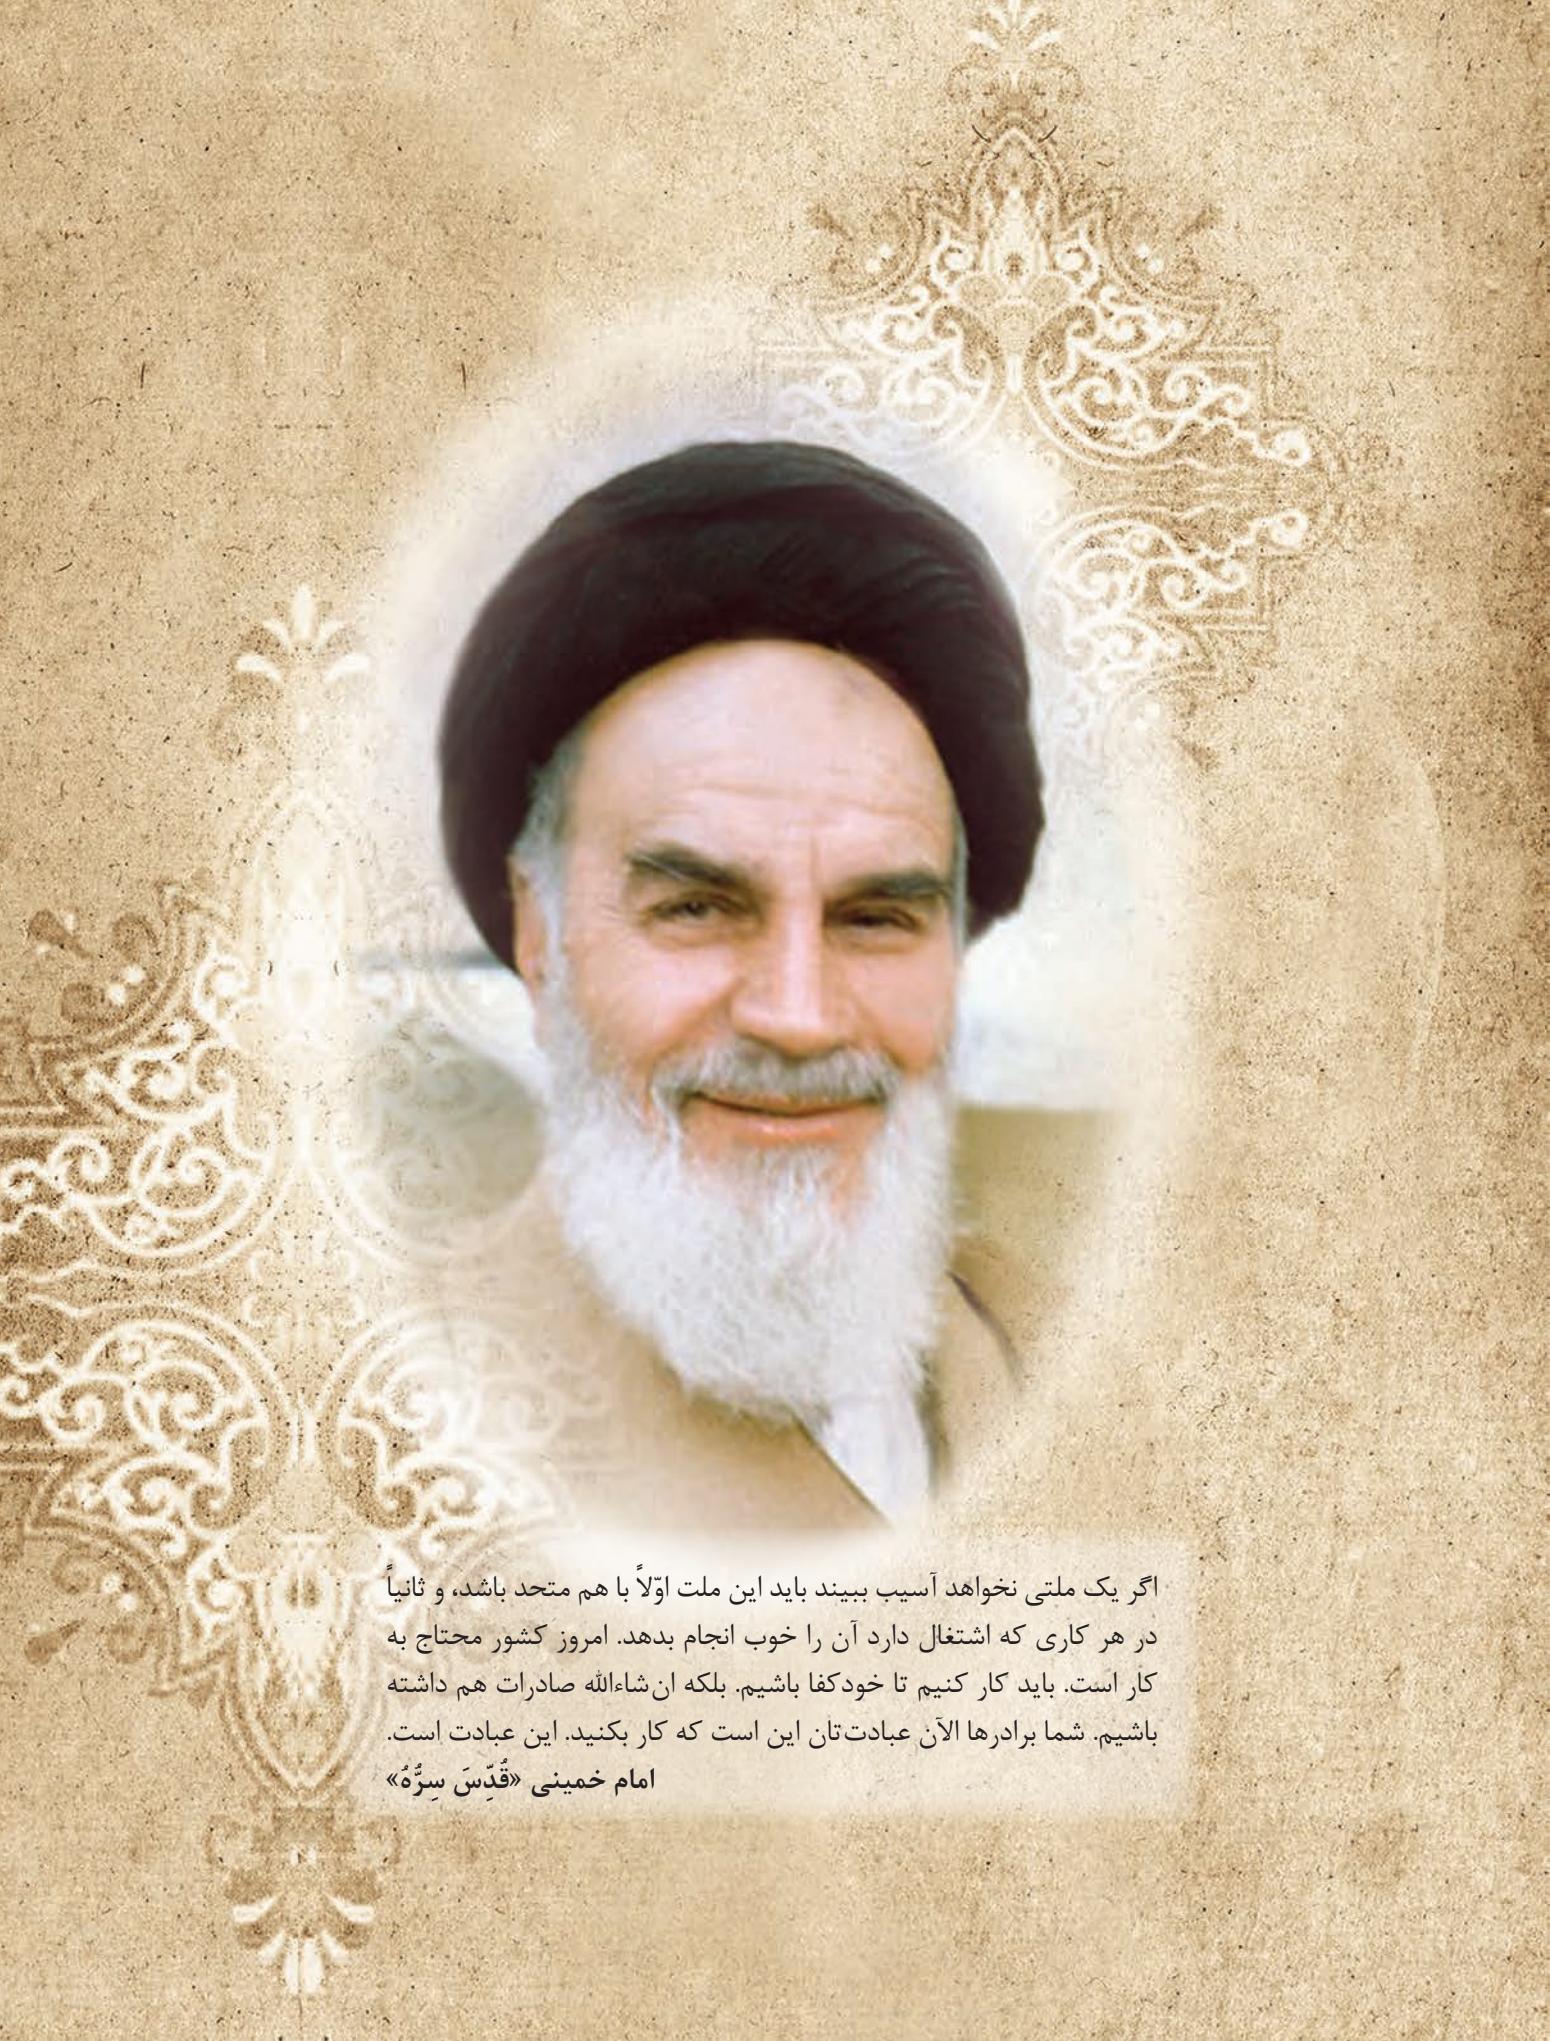

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوّلاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.  
امام خمینی «قدس سرّه»

۱	پودمان ۱: جوشکاری قطعات
۴۷	پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم
۷۱	پودمان ۳: برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی
۱۰۱	پودمان ۴: برآورد پروژه
۱۳۷	پودمان ۵: مونتاژ مکانیزم ها
۱۸۷	منابع:

## سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تالیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی مونتاژ کاری مکانیزم‌ها

۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه

۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأییف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این کتاب ششمین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته ماشین‌ابزار تأییف شده است و شما در طول سال تحصیلی پیش رو دو کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی پژوهش ساخت شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تأییف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. **کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید.** سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی [www.tvoecd.oerp.ir](http://www.tvoecd.oerp.ir) می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌های را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمندان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم بالاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند می‌بین اسلامی برداشته شود.

**دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارданش**

## سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته ماشین ابزار طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دوازدهم تدوین و تأليف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساختیافه در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفة‌ای و بحث‌های زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

**پودمان اول:** با عنوان «جوشکاری قطعات» است که به تجزیه و تحلیل و چگونگی اتصال، قطعه کار به روش جوشکاری پرداخته می‌شود.

**پودمان دوم:** عنوان «داخل تراشی با مته‌های قابل تنظیم» دارد. که در آن شناسایی ابزار و وسایل لازم جهت داخل تراشی آموزش داده شده است.

**پودمان سوم:** «برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی» در این پودمان شیوه‌های تولید مهره با استفاده از قلاویزهای ماشینی و پرداخت کاری سوراخ‌ها آموزش داده می‌شود.

**پودمان چهارم:** «برآورد بروز» در این پودمان شیوه محاسبه عوامل مؤثر در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده آموزش داده می‌شود.


**پودمان پنجم:** «مونتاژ مکانیزم‌ها» در این پودمان انواع ابزار مونتاژکاری و شیوه‌های مونتاژ مکانیزم‌ها آموزش داده می‌شود.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

**دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفة‌ای و کاردانش**

# پو دمان ۱

## جوشکاری قطعات

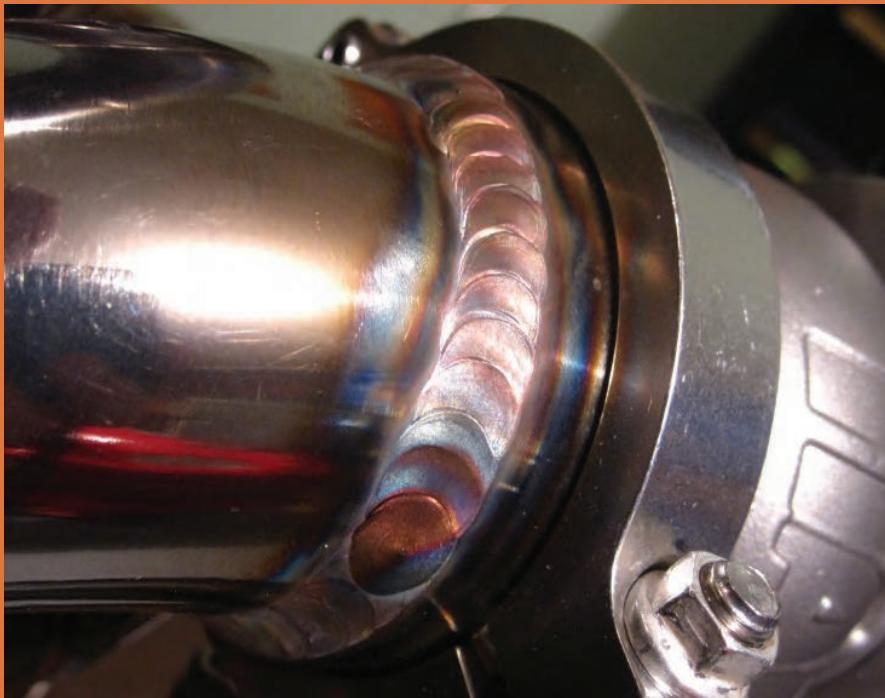

## واحد یادگیری ۱: شایستگی جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

### استاندارد عملکرد

جوشکاری قطعات به وسیله دستگاه جوش الکترود دستی مطابق نقشه با ابعاد مشخص را انجام دهنده، هنرجویان روش اتصال قطعات فولادی رافلامی گیرند و می‌توانند جوشکاری بدون عیب و قابل قبول را با رعایت نکات ایمنی انجام دهند.

### مقدمه

جوشکاری ذوبی روشی است که در آن لبه‌های مورد اتصال فلز پس از ذوب شدن به کمک فلز پرکننده یا بدون آن در هم آمیخته و منجمد می‌گردد، به این ترتیب قطعات به یکدیگر متصل می‌شوند.

### پیش‌نیاز و یادآوری

- ۱ آشنایی با فولادها
- ۲ کار با وسایل اندازه‌گیری
- ۳ کار با ابزار خط کشی
- ۴ کار با وسایل برشکاری

## جوشکاری

در دهه‌های اخیر، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی - صنایع خودرو سازی و سایر صنایع در کشور عزیزمان پیشرفت چشم‌گیری داشته است و به طبع آن تأمین نیروی انسانی ماهر و کارآمد از مهمترین دغدغه‌های برنامه ریزان بوده است. مشاغل جوشکاری یکی از پرکاربرد ترین مشاغل در صنعت است. به عبارت دیگر جوشکاری یکی از روش‌های اصلی تولید در صنعت امروز به شمار می‌آید.

فعالیت ۱



تصاویر زیر چه نوع روش تولیدی را نشان می‌دهند؟



فعالیت ۲



تصاویر زیر معرف چه نوع روش اتصالی است؟



فعالیت ۳



چهار نوع از وسایل اطراف خود که در ساخت آنها از جوشکاری استفاده شده است را نام ببرید.

## منابع تامین انرژی در فرآیندهای جوشکاری

برای ذوب کردن لبه‌ها، جهت اتصال به روش جوشکاری با توجه به کاربرد و خصوصیات مورد نظر از انرژی‌های مختلفی استفاده می‌شود (جدول ۱).

جدول ۱ - منابع انرژی در جوشکاری

ردیف	نوع انرژی	روش جوشکاری
۱	انرژی شیمیایی	جوشکاری با شعله گاز، جوشکاری ترمیت
۲	انرژی الکتریکی	جوشکاری با قوس الکتریکی (با الکترود دستی، قوس با گاز محافظ و...)، نقطه جوش
۳	انرژی پرتو الکترونی	جوشکاری الکترو بیم
۴	انرژی نورانی	جوشکاری با اشعه لیزر
۵	انرژی مکانیکی	جوشکاری اصطکاکی، جوشکاری آهنگری

با استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس انواع روش‌های جوشکاری را بررسی و برای هم کلاسی‌های خود ارائه نمایید.

تحقیق ۱



## نکات ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه جوشکاری

به طور کلی خطرات بالقوه ای پرسنل کارگاه‌های جوشکاری را تهدید می‌کند، شکستگی اعضاء بدن در اثر سقوط یا برخورد اجسام، برق گرفتگی، جراحت و خونریزی، کوفنگی اعضاء بدن، مسمومیت ناشی از تنفس گازهای جوشکاری، برق زدگی چشم‌ها به وسیله قوس جوشکاری، سوختگی اعضاء بدن توسط اشعه جوشکاری، شوک الکتریکی در اثر تماس بدن با جریان جوشکاری، آسیب دیدگی گوش، ناشی از صدای زیاد عملیات جوشکاری و سنگ زنی، ورود برآدهای ریز به چشم در اثر عملیات جوشکاری و... از عوامل مخاطره آمیز در کارگاه جوشکاری می‌باشند، که باید به آن توجه نمود.

پودهمان ۱: جوشکاری قطعات

فعالیت ۴



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر پیرامون عوامل خطرساز در کارگاه جوشکاری جدول زیر را تکمیل کنید.

نحوه پیشگیری	تصویر و علایم ایمنی	خطرات جوشکاری
		سمومیت ناشی از تنفس گازهای جوشکاری
		سقوط یا برخورد اجسام
		برق گرفتگی
		سوختگی
		برق زدگی چشم ها به وسیله قوس جوشکاری
		سقوط اجسام و اشیاء

تحقيق ۲



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر عوامل خطرساز در کارگاه را شناسایی کرده، و در کلاس درباره آنها صحبت کنید.

## فرایندهای جوشکاری

### فرایندهای جوشکاری ذوبی (قوس الکتریکی)

در این نوع فرایند از انرژی حرارتی قوس الکتریکی برای ذوب در لبه اتصال استفاده می‌شود. حرارت لازم برای ذوب لبه‌های اتصال فلز با مفتول پرکننده (الکترود)، از طریق ایجاد و برقراری قوس الکتریکی بین الکترود و قطعه کار انجام می‌شود.

### فرایندهای جوشکاری غیرذوبی

در این فرایند حالت ذوب در فلزات مشاهده نمی‌شود، بلکه با رسیدن فلز به دمای خمیری شدن با اعمال نیروهای مکانیکی بین دو قطعه اتصال دائم صورت می‌گیرد.

فعالیت ۵




در تصاویر زیر جوشکاری ذوبی و غیر ذوبی را مشخص کنید.



### مدار الکتریکی فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی یک فرایند ذوبی است که گرمای لازم برای اتصال قطعات به یکدیگر از طریق قوس الکتریکی تأمین شده و قوس بین الکترود و لبه قطعات فلزی در محل اتصال ایجاد می‌شود. در این فرایند جریان الکتریسیته لازم توسط دستگاه ترانس جوشکاری تأمین می‌شود (شکل ۱).

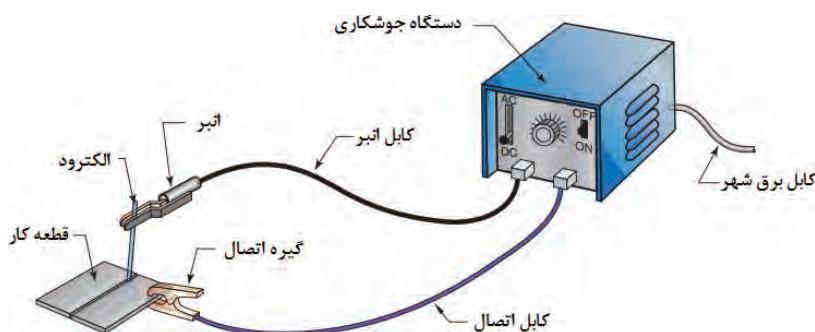

شکل ۱- مدار جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

## پودمان ۱: جوشکاری قطعات

### مزایای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی:

- ۱ سادگی انجام فرایند
- ۲ پایین بودن هزینه تجهیزات
- ۳ قابلیت انعطاف پذیری در زمان استفاده
- ۴ در فضای باز قابل اجرا است.
- ۵ در همه مناطق حتی در مناطقی که برق رسانی وجود ندارد امکان پذیر است.

### محدودیت‌های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی:

- ۱ کیفیت پایین جوش ایجاد شده در مقایسه با روش‌های دیگر
- ۲ وابستگی شدید به مهارت جوشکاری
- ۳ وجود سرباره روی جوش نهایی
- ۴ طولانی بودن فرایند جوشکاری
- ۵ پایین بودن تمرکز حرارت قوس جوشکاری

### تجهیزات جوشکاری

دستگاه‌ها و ابزارهای مورد استفاده در جوشکاری برق بسیار متنوع است که برای جوشکاری با کیفیت ضمن رعایت نکات ایمنی از آنها استفاده می‌شود.

### فعالیت ۶



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد خواسته شده را پاسخ دهید.

ردیف	نام تجهیزات	شرح و کاربرد	تصویر
۱			
۲			
۳			
۴			

		۵
		۶
		۷
		۸
		۹
		۱۰
		۱۱

### چگونگی تشکیل قوس الکتریکی

حرکت الکترون‌ها از قطب منفی به سمت قطب مثبت اتفاق می‌افتد به دلیل وجود مقاومت زیاد، در محل تشکیل قوس الکتریکی گرما تولید می‌شود. در فرایند جوشکاری، الکترون‌ها از الکترود به سمت قطعه و یا بالعکس منتقل می‌شوند که به دلیل وجود مقاومت هوا در هنگام شروع قوس الکتریکی گرما تولید می‌شود. در جوشکاری با الکترود دستی می‌توان از هر دو نوع جریان متناوب (AC) و مستقیم (DC) استفاده کرد. استفاده از دستگاه جوشکاری با جریان متناوب و یا جریان مستقیم در فرایند دستی با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار به انتخاب الکترود بستگی دارد. نوع جریان مصرفی روی عملکرد الکترود تأثیر می‌گذارد. هر نوع جریان، مزايا و محدودیت‌هایی دارد که اين موارد هنگام انتخاب نوع جریان برای يك کاربرد خاص باید مدنظر قرار گيرند.

## پودمان ۱: جوشکاری قطعات

### فعالیت ۷




یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر در خصوص مزایا و معایب جریان AC و DC جدول را تکمیل کنید.

DC جریان		AC جریان		ردیف
معایب	مزایا	معایب	مزایا	
	قوس الکتریکی راحت تر تشکیل شده و پایدارتر است	امکان تغییر قطب وجود ندارد		۱
			وزش قوس وجود ندارد	۲
				۳
				۴
				۵

### چگونگی شروع جوشکاری با الکترود

در روش جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار، شروع قوس الکتریکی با آمپر زیاد ایجاد می‌گردد به منظور ایجاد قوس میان دو قطب جریان (الکترود و قطعه کار) تماس برقرار می‌شود تا جرقه حاصل گردد، درصدی از هوای بین دو قطب یونیزه شده و سپس قوس پایدار به وجود آید. این پایداری قوس تا زمانی ادامه دارد که فاصله الکترود و قطعه کار در حد مطلوب باشد (شکل ۲).

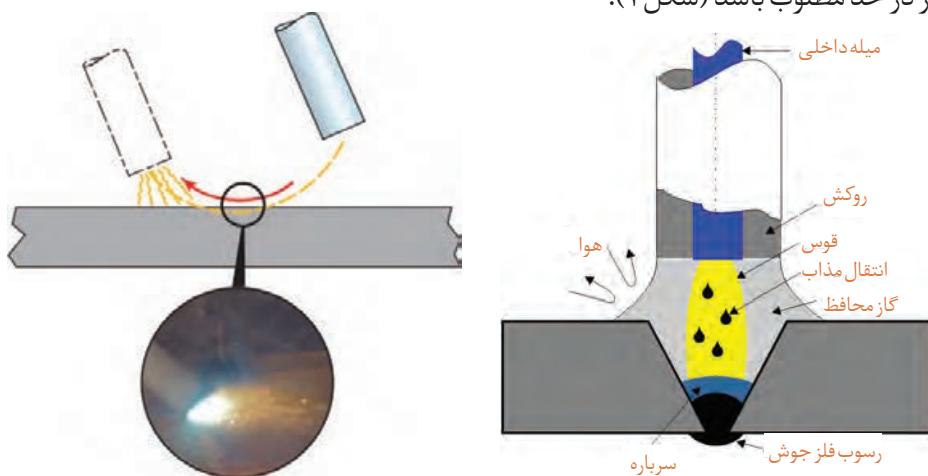

شکل ۲- ایجاد قوس الکتریکی و انتقال مذاب در حین جوشکاری

**فعالیت ۸**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و در کارگاه موارد زیر را بررسی نموده و گزارش کنید.

نوع دستگاه جوشکاری	چگونگی تنظیمات مولدهای جریان	چگونگی تغییر آمپر در این دستگاه ها

**شدت جریان در جوشکاری**

مقدار الکترون های آزادی که از سطح مقطع سیم در واحد زمان عبور می کنند، را شدت جریان الکتریکی گویند، آن را با حرف (I) نشان داده و یکای آن آمپر (A) است. یک آمپر شدت جریانی است که در اثر عبور تعداد  $10^{18}$  الکtron در یک ثانیه از سطح مقطع سیم ایجاد می شود.

یکی از پارامترهای قابل تنظیم در جوشکاری مقدار شدت جریان می باشد که عدم انتخاب درست آن باعث ایجاد جوش ناسالم می شود.

**نکته**

به طور تقریبی به ازای هر یک میلی متر قطر الکترود شدت جریان  $30$  تا  $40$  آمپر نیاز است.

در جدول زیر، محدوده شدت جریان برای الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی نشان داده شده است (جدول ۲).

جدول ۲- محدوده شدت جریان برای الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

ردیف	قطر مغز فلزی الکترود (میلی متر)	حداقل	حداکثر
۱	۲/۵	۵۰	۹۰
۲	۳/۲	۶۵	۱۳۰
۳	۴	۱۱۰	۱۸۵
۴	۵	۱۵۰	۲۵۰
۵	۶	۲۰۰	۳۱۵
۶	۶/۳	۲۲۰	۳۵۰

### اختلاف پتانسیل در جوشکاری

عامل عبور الکترون ها در یک هادی، اختلاف پتانسیل است. به عبارت دیگر اختلاف پتانسیل، محرکی است که موجب راندن الکترون ها در مدار بوده و آنها را از مقاومت الکتریکی عبور می‌دهد. واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی ولت می‌باشد.

نکته



هنگامی که الکترود به کار متصل است (اتصال کوتاه)، شدت جریان زیادی از الکترود عبور کرده و آن را به سرعت گرم می‌کند، رنگ آن سرخ شده و در صورت افزایش بیش از حد حرارت ممکن است روبوش سیم پیچ های داخل دستگاه بسوزد و دستگاه خراب شود.

فعالیت ۹



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس، محدوده مقدار ولتاژ و شدت جریان در حالت های داده شده را بنویسید.


الکترود به قطعه کار بچسبد	عملیات جوشکاری انجام می شود	دستگاه روشن است وجوشکاری انجام نمی شود	
			آمپر
			ولتاژ

### انتخاب قطب در جوشکاری

در جوشکاری با قوس الکتریکی و جریان مستقیم و الکترود دستی می توانیم به دو صورت قطب مستقیم و معکوس کار کنیم.

### جوشکاری با قطب مستقیم


در جوشکاری اگر الکترود به قطب منفی و قطعه کار به قطب مثبت متصل شوند، جوشکاری با قطب مستقیم نامیده می شود. در این حالت  $\frac{2}{3}$  گرمای در محل ذوب قطعه کار و  $\frac{1}{3}$  در الکترود توزیع می شود (شکل ۳).

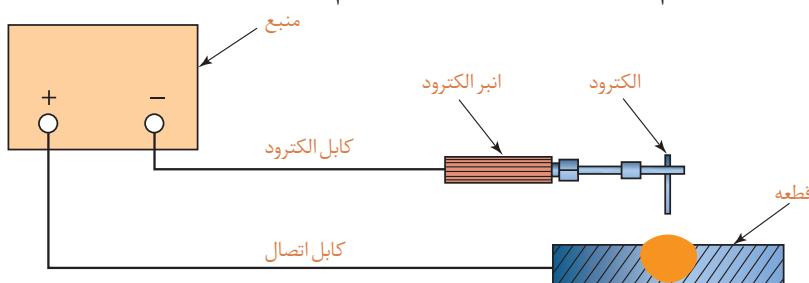

شکل ۳-جوشکاری با قطب مستقیم

## جوشکاری با قطب معکوس

در جوشکاری اگر الکترود به قطب مثبت و قطعه کار به قطب منفی متصل شوند، جوشکاری با قطب معکوس نامیده می‌شود. در این حالت  $\frac{1}{3}$  گرم از محل ذوب قطعه کار و  $\frac{2}{3}$  در الکترود توزیع می‌شود (شکل ۴).

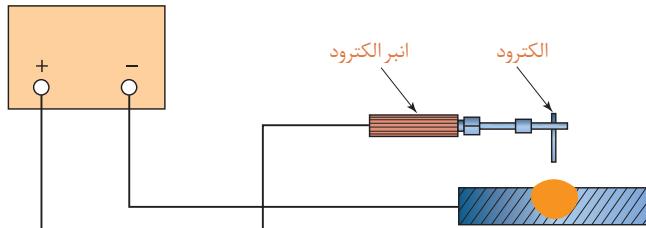

شکل ۴-جوشکاری با قطب معکوس

### فعالیت ۱۰



مزایا و معایب جوشکاری با قطب مستقیم و معکوس را بنویسید.

### فعالیت



#### فعالیت کارگاهی ۱

**موضوع:** مقایسه تأثیر تغییرات آمپر و جایه جایی قطب‌ها بر وضعیت جوش

**تعداد:** یک عدد

#### وسایل مورد نیاز

لوماژ جوشکاری با الکترود دستی

وسایل و تجهیزات ایمنی

#### نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روش باشد.

#### مراحل انجام کار

۱ ماسک جوشکاری، دستکش و کفش ایمنی را آماده کنید.

۲ وسایل و تجهیزات جوشکاری با الکترود دستی را آماده کنید.

۳ مولد جریان را تنظیم کنید.

۴ مطابق اصول و فنون مربوطه روی قطعه کار (صفحه) خط جوشی به طول ۵ سانتی متر ایجاد کنید.

- ۵ با جا به جایی قطب ها عمل جوشکاری را مانند حالت قبل تکرار کنید.
- ۶ دو مرحله قبل را با تغییر آمپر روی همان قطعه کار (صفحه) تکرار کنید.
- ۷ جوش ها را با هم مقایسه کرده و اختلاف و عیوب احتمالی آنها را بتوسیید.

نتایج مقایسه تأثیر تغییرات آمپر و جابه جایی قطب ها بر وضعیت جوش			
مرحله دوم (مقدار شدت جریان..... آمپر)		مرحله اول (مقدار شدت جریان..... آمپر)	
مشاهدات			
پاس دوم	پاس اول	پاس دوم	پاس اول
نتیجه			

### در پایان کار:

وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.  
محیط کار را تمیز کنید.

ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

## الکترودها



شکل ۵-الکترود غیر مصرفی

الکترودها در فرآیندهای جوشکاری قوسی به دو نوع تقسیم می شوند:

۱ **الکترودهای غیر مصرفی:** این الکترودها برای ایجاد قوس و ذوب شدن لبه های قطعه کار مورد استفاده قرار می گیرند (شکل ۵).



شکل ۶- الکترودهای مصرف شدنی

**۲ الکترودهای مصرف شدنی:** این دسته از الکترودها ضمن برقراری قوس الکتریکی ذوب می‌شوند و قسمتی از فلز جوش را تشکیل می‌دهند.  
الکترودهای مصرفی روپوش دار که در فرآیند جوشکاری قوس الکترود دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند از این دسته‌اند (شکل ۶).

- وظایف اصلی پوشش الکترودهای روپوش دار عبارت است از:
- محافظت از حوضچه جوش با ایجاد گاز محافظ
- رساندن عناصر آلیاژی به جوش و بهبود شرایط مکانیکی جوش
- پایداری قوس الکتریکی
- ایجاد سرباره برای بهبود کیفیت فلز جوش

#### شناسایی الکترودهای روپوش دار بر اساس استاندارد AWS:

براساس این استاندارد الکترودهای روپوش دار توسط یک یا دو حرف و ۴ عدد معرفی می‌شوند. با این حروف و اعداد ویژگی‌های مرتبط با الکترود مشخص می‌گردد از جمله:

۱ استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری.

۲ وضعیت یا حالتی را که می‌توان با الکترود جوشکاری کرد.

۳ نوع پوشش الکترود از نظر جنس و نوع جریان جوشکاری (متناوب یا مستقیم بودن) و نیز قطبیت جریان.

E	XX	X	X
---	----	---	---

E حرف اول Electrode گرفته شده و نشان دهنده الکترود روپوش دار برای جوشکاری با فرآیند قوس الکترود دستی است.

دو رقم بعدی سمت چپ نشان دهنده حداقل استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری بدون عیب، با الکترود است.

رقم بعدی که دومین رقم سمت راست می‌باشد نشان دهنده وضعیت یا حالت قابل جوشکاری با الکترود مذکور است که می‌تواند عده‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ باشد و این اعداد مفهوم زیر را بیان می‌کنند:

**عدد ۱:** به معنی امکان جوشکاری در وضعیت‌های تخت، افقی، عمودی و بالاسری است.

**عدد ۲:** به معنی امکان جوشکاری در وضعیت تخت و حالت افقی در جوشکاری گوشه مثل نیشی‌ها می‌باشد.

**عدد ۳:** که در گذشته تعریف می‌شد در حال حاضر از آن استفاده نمی‌شود و به معنی امکان جوشکاری در حالت تخت است.

## پودهمان ۱: جوشکاری قطعات

**عدد ۴:** به معنی امکان جوشکاری در وضعیت‌های تخت، عمودی، بالاسری و عمودی سر پایین می‌باشد. رقم آخر از سمت چپ یا اولین عدد از سمت راست هم نشان‌دهنده نوع پوشش، جریان و نوع قطب جریان جوشکاری می‌باشد و می‌تواند عده‌های صفر تا ۸ را شامل شود. به عنوان مثال در عبارت ۸E60 ۱۳: (جدول ۳) (جدول ۳)

جدول ۳- شناسائی الکترودهای روپوش دار			
E	60	1	3
الکترود	حداقل استحکام کشش Psi ۶۰۰۰۰	مناسب جوشکاری تمام حالات	الکترود روپلی با جریان AC یا DC

## فعالیت ۱۱



مشخصات الکترود E70 ۱۸ را در جدول بنویسید.

E	70	1	8









## طرح اتصال اصلی در جوشکاری

انتخاب اتصال مناسب در جوشکاری بسیار مهم است، زیرا عدم اتصال مناسب باعث هدر رفتن امکانات و زمان می‌شود و علاوه بر آن، شکست سازه را به دنبال خواهد داشت. انتخاب نوع اتصال به عهده واحد مهندسی است، همچنین لازم است جوشکاران با آن آشنا شوند و انواع مختلف طرح اتصال جوش و خصوصیات آنها را بدانند. انواع اتصالاتی که در جوشکاری به کار می‌روند به ۵ دسته تقسیم می‌شوند (جدول ۴).

جدول ۴- انواع اتصالات در جوشکاری				
اتصال T شکل TEE JOINT	اتصال پیشانی تخت EDGE JOINT	اتصال گوشه CORNER JOINT	اتصال لب روی هم LAP JOINT	اتصال لب به لب BUTT JOINT

**علایم و نقشه‌های جوشکاری:** جوشکاری، یکی از روش‌های اتصال قطعات است که کاربردهای فراوانی در تولید قطعات در صنایع مختلف و ساختمنهای فلزی دارد. با توجه به تعداد فرآیندهای جوشکاری، گوناگونی اتصالات، انواع الکترود، کیفیت مورد انتظار، وضعیت جوشکاری و... نیاز به تدوین استاندارد برای صنعت جوشکاری احساس می‌شود تا طراح بتواند نظرات خودش را به سازنده بیان کند و سازنده نیز بتواند تمام نظرات طراح را در ساخت اعمال کند که در این کتاب از استاندارد AWS که استاندارد متدائل در کشور ما می‌باشد استفاده شده

است. علایم اصلی: برای اتصال دو قطعه، بسته به نوع و کاربرد قطعه می‌توان یکی از طرح اتصالات را استفاده کرد. هر اتصال جوشی دارای علایم مخصوص می‌باشد (جدول ۵).

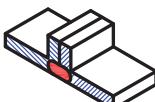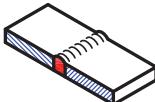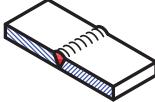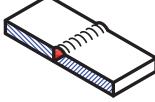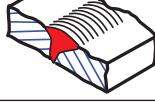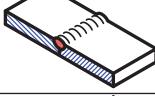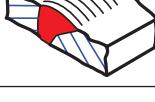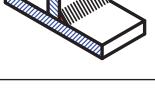
جدول ۵- علایم استاندارد طرح اتصال در جوشکاری			
رده	نوع جوش	تصویر	علامت
۱	جوش لب به لب با لبه برگشتی		
۲	جوش لب به لب با مقطع مربع		
۳	جوش جناقی یکطرفه		
۴	جوش نیم جناقی یکطرفه		
۵	جوش جناقی یکطرفه با ریشه		
۶	جوش نیم جناقی یکطرفه با ریشه		
۷	جوش U (ناودانی) یکطرفه با ریشه		
۸	جوش J (نیم لاله ای) یکطرفه با ریشه		
۹	جوش گوشه ای یا فیلت		

پودهمان ۱: جوشکاری قطعات

		نقطه جوش (جوش نقطه‌ای)	۱۰
		جوش مایل	۱۱
		جوش یکطرفه مایل	۱۲
		جوش لبه	۱۳


اصطلاحات در جوش T شکل یا گلویی (Fillet weld)

با توجه به مطرح بودن اصطلاحات در جوشکاری و نقشه‌های مربوطه برخی از این اصطلاحات در جوش گلویی نشان داده می‌شود (شکل ۷).

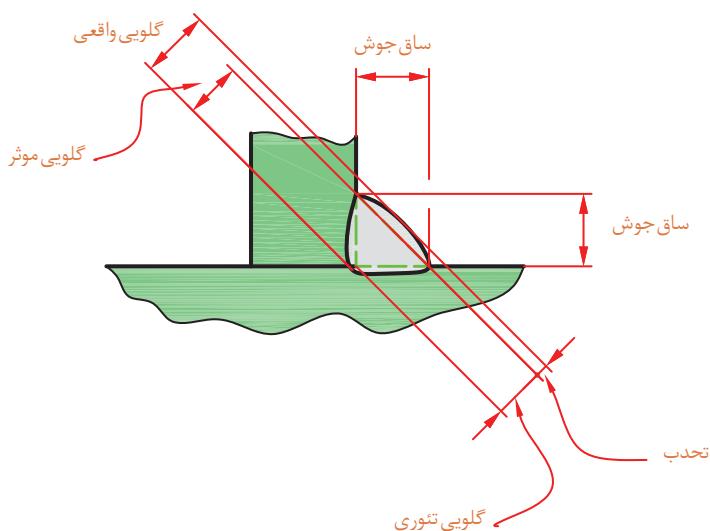


شکل ۷- اصطلاحات در جوش گلویی

**علایم جوشکاری در نقشه:** قبل از روشن نمایش علایم جوش در نقشه مطابق استاندارد ISO آشنا شده اید ولی با توجه به اینکه در کشور ایران استاندارد AWS که مربوط به کشور آمریکا می‌باشد، مرسوم است به نحوه درج علایم جوش در این استاندارد اشاره می‌شود. برای نشان دادن کلیه علایم جوشکاری و ابعاد آن در نقشه‌های مهندسی و ساخت از شکل استفاده می‌گردد (شکل ۸).

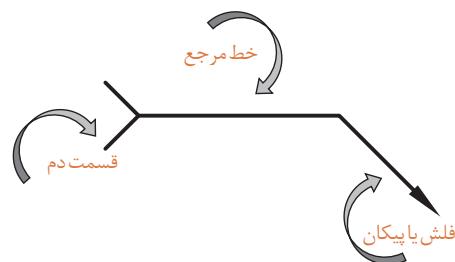


شکل ۸- چگونگی نشان دادن عالیم جوشکاری و ابعاد آن در نقشه

فلش یا پیکان(Arrow) همیشه به محل اتصال جوش اشاره دارد، این پیکان به شکل های زیر رسم می شود (شکل ۹).

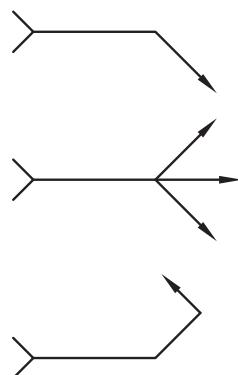

شکل ۹- مفهوم فلش یا پیکان(Arrow) در نقشه های جوشکاری

در قسمت دنباله (Tail) اطلاعات تكميلی نظير نوع فرایند جوشکاري، نوع الکترودم صرفی و... نوشته می شود (شکل ۱۰).

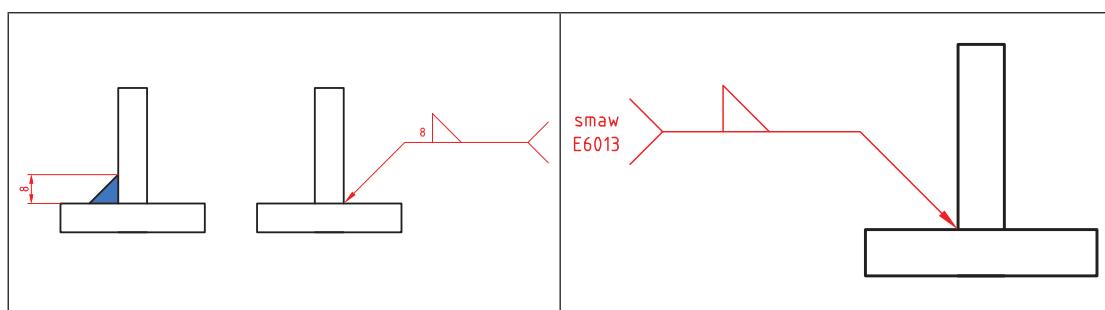


شکل ۱۰- مفهوم قسمت دم (Tail) در نقشه های جوشکاری

## پومنان ۱: جوشکاری قطعات

نکته



اطلاعاتی که در بالای خط مرجع قرار می‌گیرد مربوط به طرف دیگر پیکان می‌باشد و اطلاعاتی که در پائین خط مرجع قرار می‌گیرد مربوط به طرف قرارگیری پیکان می‌باشد (شکل ۱۱).

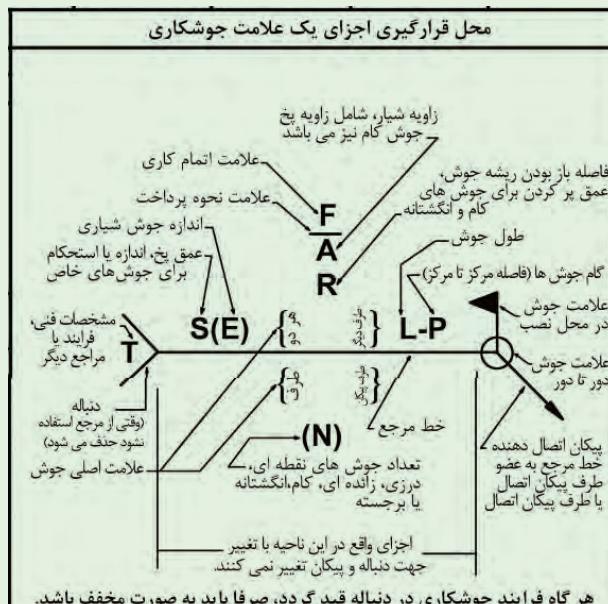

شکل ۱۱- محل قرارگیری اجزای علامت جوشکاری

نکته



هرگاه فرآیند جوشکاری در دنباله قید گردد صرفاً باید به صورت مخفف باشد.

فعالیت ۱۲



باتشكيل يك گروه دونفری و با مشاركت يكديگر و با توجه به تصاویر و عاليم جوشکاري، جدول زير را كامل کنيد.


ردیف	مفهوم	شرح و کاربرد	علامیم جوشکاری در نقشه
۱	جوش گوشه	پیکان همیشه به محل ..... اشاره می کند	
۲	جوش لب به لب	قرارگیری پیکان به صورت زیر ..... است	
۳	جوش گوشه دو طرفه	قرارگیری علامت در دو طرف خط ..... با ساق متفاوت	

	اندازه ساق افقی در سمت..... و اندازه ساق عمودی در سمت..... در داخل پرانتز نوشته می شود.	ساق های جوش نابرابر	۴
	عمل جوشکاری در محل نصب سازه در سایت را با یک علامت..... مشخص می کنند.	جوشکاری در محل نصب	۵
	طول هر جوش برابر.... و فاصله مرکز یک جوش تا جوش بعدی برابر....	جوشکاری به صورت منقطع	۶
	اتصال نیم جناقی پیکان به صورت شکسته بوده و نوک به طرف قطعه ای که پخ می خورد می باشد.	.....	۷
	اتصال لب به لب ساده با فاصله..... میلیمتر	لب به لب	۸
	زاویه اتصال..... و فاصله بین لبه های اتصال..... می باشد.	جناقی یک طرفه	۹

### فعالیت ۱۳



با تشکیل یک گروه دو نفری و با مشارکت یکدیگر برای نقشه داده شده در شکل زیر عالیم جوش را بنویسید.

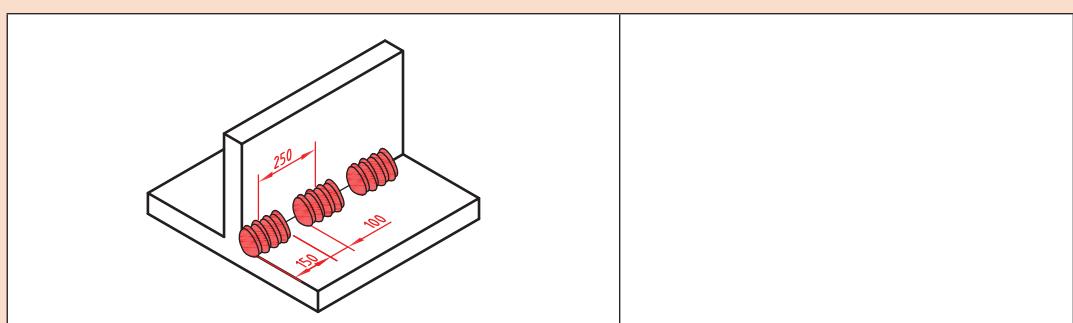

**اشکالات و عیوب جوش:** اجرای عملیات جوشکاری با کیفیت صد درصد و ایده آل و ایجاد یک اتصال بدون عیب به ندرت ممکن است اتفاق افتد و به طور معمول جوش دارای معایب و ناپیوستگی هایی هرچند کوچک می باشد. ناپیوستگی هایی که مورد پذیرش استاندارد مرجع قرار گیرد عیب محسوب نمی شود. استانداردها با در نظر گرفتن عواملی مانند کیفیت، قابل اعتماد بودن از نظر تأمین نیازهای طراحی همراه باصره اقتصادی، محدوده پذیرش عیب را در جوش برای کاربردهای مختلف مشخص کرده اند ولی جوشکاران بدون در نظر گرفتن

پومن ۱: جوشکاری قطعات

این ملاحظات همواره باید خود را موظف به اجرای جوشکاری بدون عیب و نقص دانسته و دائم تحت کنترل و بازرسی بوده و تشویق و ترغیب شوند(جدول ۶).

جدول ۶- برخی از عیوب جوشکاری

ردیف	نوع عیب	علت	تصویر
۱	ترک (Crack)	۱- عدم مهارت جوشکار ۲- ناخالصی فلز پایه ۳- نامناسب بودن فلز پر کننده از لحاظ ساختار	
۲	حفرات سطحی (Surface pore)	۱- ناخالصی و کثیفی در منطقه مورد جوشکاری و الکترود ۲- زاویه نامناسب دست نسبت به سطح قطعه کار.	
۳	بریدگی لبه جوش (Undercut)	۱- بالابودن شدت جریان ۲- زاویه نامناسب و سرعت زیاد ۳- تنظیم نبودن دستگاه جوشکاری ۴- زیاد بودن طول قوس	
۴	نفوذ ناقص در پاس Incomplete (Riشه) (root penetration)	۱- پایین بودن شدت جریان ۲- زاویه نامناسب دست ۳- کثیفی مسیر اتصال ۴- کم بودن زاویه پخ	
۵	شروع ضعیف قوس (Poor restart)	۱- ذوب فلز پر کننده بدون ذوب فلز پایه ۲- زاویه نامناسب دست جوشکار ۳- شدت جریان کمتر ۴- سرعت حرکت زیادتر	
۶	ذوب ناقص Lack of fusion	۱- کافی نبودن انرژی ورودی ۲- عدم انتخاب صحیح اندازه و نوع الکترود ۳- مناسب نبودن طرح اتصال ۴- کافی نبودن گاز محافظ در فرآیند ها با پوشش گاز ۵- عدم تمیز کاری در بین پاسها	
۷	گلویی جوش ناکافی Insufficient throat (thickness)	۱- استفاده از الکترود با قطر نامناسب ۲- عدم مهارت جوشکار	

## بازرسی جوش

بررسی هایی هستند که برای حصول اطمینان از سلامت قطعه جوشکاری شده با استفاده از چشم و ابزار انجام می پذیرند.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات بازرسی پیشرفته ای برای بازرسی و کنترل کیفی جوش ساخته شده است. در این روش از استاندارد معینی برای رد یا قبولی جوش استفاده می شود.


**تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی جوش:** در بازرسی های چشمی جوش ممکن است از متر، کولیس، گونیا و ذره بین و گیج های جوشکاری استفاده شود، در بازرسی چشمی فقط عیوبی که به سطح راه دارند قابل ارزیابی می باشند و عیوب داخلی به روش های دیگر کشف و ارزیابی می گردند.

**گیج جوشکاری چند منظوره:** (Cambridge Gauge): ابزاری است که به وسیله آن می توان نواقص ابعادی مانند ابعاد مختلف جوش، زاویه طرح اتصال، عمق بریدگی کناره جوش و... را اندازه گیری نمود. انواع مختلف ابزار اندازه گیری یا گیج های بازرسی جوش در صنعت استفاده می شود که بسته به نوع اتصال و نوع اندازه گیری انتخاب می شوند (شکل ۱۲).



شکل ۱۲ - گیج کمبریج

این گیج قادر به انجام چندین اندازه گیری مانند زاویه آماده سازی پخ، ارتفاع گرده جوش، اضافه فلز جوش، عمق بریدگی لبه، اندازه گلویی جوش گوشه در یکاهای اینچ و میلی متر می باشد (شکل ۱۳).

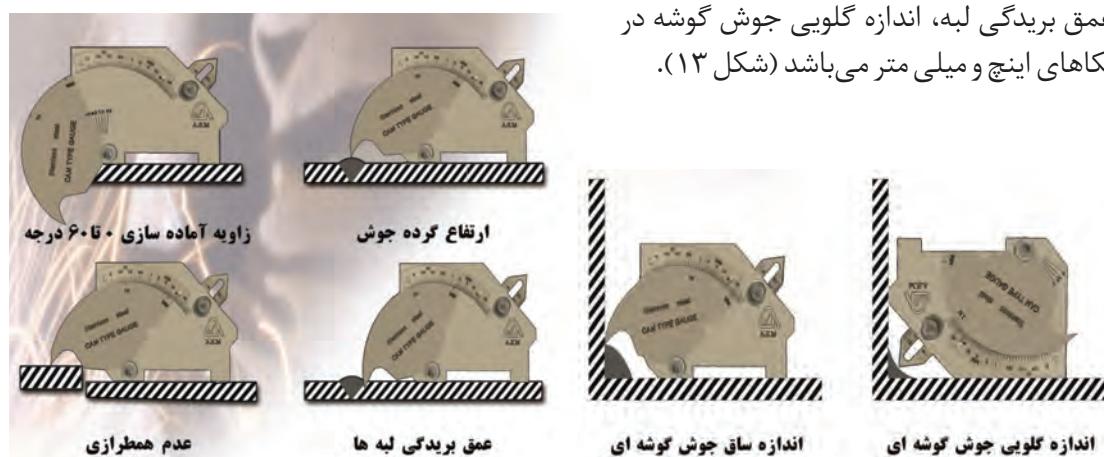


شکل ۱۳ - چگونگی استفاده و کاربرد گیج کمبریج

پودمان ۱: جوشکاری قطعات

فعالیت ۱۴



تصاویر زیر اندازه گیری چه مشخصه ای از جوش را نشان می دهد؟

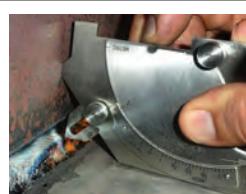

با تشکیل یک گروه دو نفری و با مشارکت یکدیگر و با استفاده منابع و مراجع قابل دسترس از گیج کمپریج، مشخصات ابعادی یک نمونه جوشکاری شده را اندازه گیری کرده و نتیجه را گزارش کنید.


فعالیت ۱۵




-۱
-۲
-۳
-۴
-۵
-۶

**حرکات عرضی الکترود:**


در صورت نیاز به گرده جوش پهن، بانوسان الکترود به سمت راست و چپ می توان خط جوش پهن تری ایجاد نمود. در این حالت پهنهای خط جوش معمولاً از سه برابر قطر الکترود بیشتر نیست (شکل ۱۴).

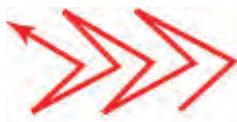

شکل ۷

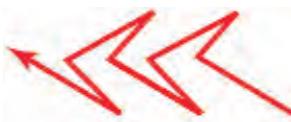

شکل ۷ وارونه

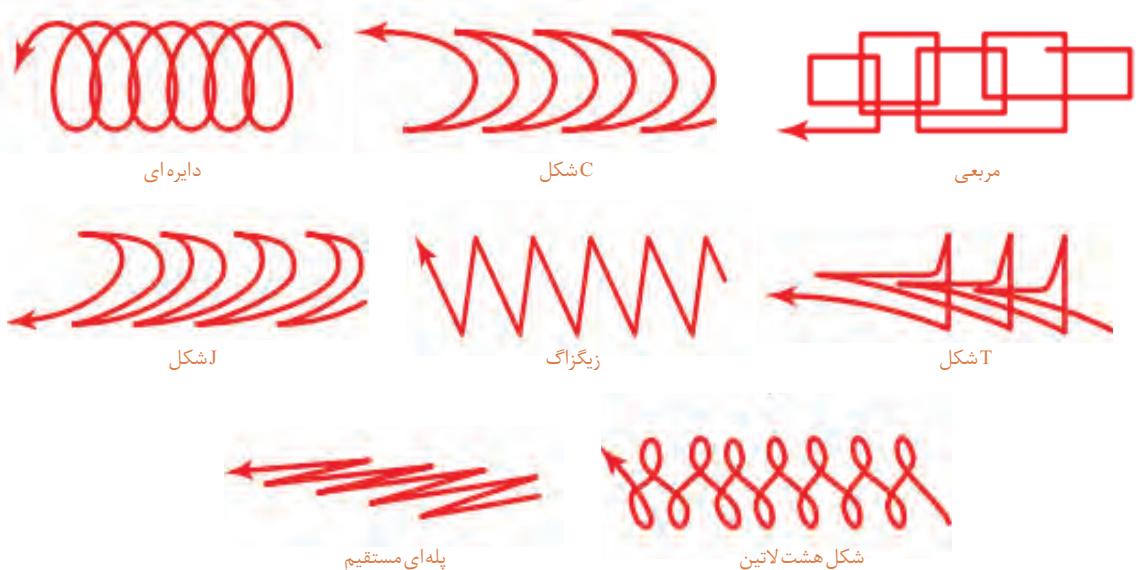

شکل ۱۴- چگونگی حرکت عرضی الکترود

## فعالیت



### فعالیت کارگاهی ۲

**موضوع:** ایجاد گرده جوش‌های ساده و کوتاه در وضعیت تخت

**تعداد:** یک عدد


### وسایل مورد نیاز

لوماژ جوشکاری با الکترود دستی وسایل و تجهیزات خط کشی

وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی

وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

### نکات ایمنی و حفاظتی

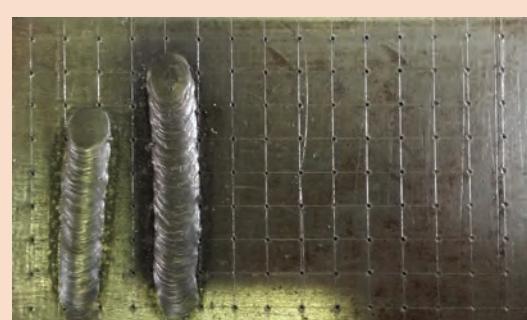

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق کنید سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روشن باشد.

### مراحل انجام کار

۱ ماسک جوشکاری، دستکش و کفش ایمنی را آماده کنید.

۲ وسایل و تجهیزات جوشکاری با الکترود دستی را آماده کنید.

۳ در صورتی که سطح قطعه کار اکسید شده است با برس سیمی سطح قطعه کار را تمیز کنید.

۴ با استفاده از وسایل خط کشی روی قطعه را خط کشی کنید. فاصله (خطوط ۱۰ میلی متر باشد).

۵ کار را روی سندان قرار داده و به وسیله چکش و سنبه نشان مناسب روی خطوط به فاصله ۴-۵ میلی متر سنبه نشان بزنید.

## پودمان ۱: جوشکاری قطعات


۶ دستگاه را تنظیم و راه اندازی کرده و جوشکاری را شروع کنید.

۷ برای انجام جوشکاری الکترود را به طور کامل عمود بر قطعه نگه داشته و سپس آن را در جهت مسیر جوشکاری ۱۰ درجه مایل کرده و این زاویه را در طول مسیر جوشکاری حفظ کنید.

۸ مطابق اصول و فنون مربوطه روی قطعه کار (صفحه) و در محل های خط کشی شده تعداد ۱۰ گرده جوش کوتاه ایجاد کنید.

توجه: فاصله الکترود از سطح کار زیاد نباشد (طول قوس بلند نباشد).

۹ روی سطح پشت قطعه کار نیز گرده جوش کوتاه ایجاد کنید.

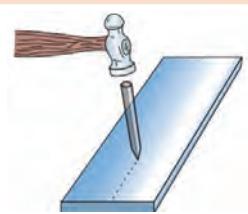

**کنترل کیفی وابعادی جوش:** جوش ها را با هم مقایسه کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.

**در پایان کار:**

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

## فعالیت



### فعالیت کارگاهی ۳

**موضوع:** ایجاد گرده جوش طولی با حرکت عرضی الکترود در وضعیت تخت تخت

**تعداد:** یک عدد

#### وسایل مورد نیاز


۱ لوازم جوشکاری با الکترود دستی

۲ وسایل و تجهیزات خطکشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

#### نکات ایمنی و حفاظتی

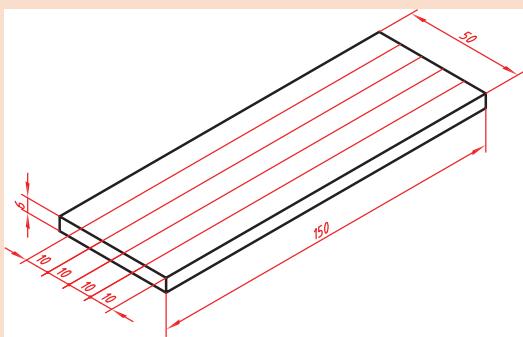

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مورور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روشن باشد.

#### مراحل انجام کار

۱ قطعه کار را مطابق نقشه خطکشی کرده و روی خطوط سنبه نشان بزنید.

۲ کار را روی میزکار قرار دهید توجه داشته باشید که کار با سطح میزکار تماس الکتریکی خوبی داشته باشد.

۳ دستگاه جوش را مطابق دستورالعمل راه اندازی کرده و آمپر مناسب با توجه به میزان تعیین شده توسط کارخانه سازنده الکترود تنظیم گردد.


۴ تنظیم دقیق آمپر با جوشکار است لذا ضمن جوشکاری روی یک قطعه اضافی که روی میزکار قرار داده اید کم و یا زیاد بودن آمپر را تجربه کنید.

۵ زوایای الکترود با قطعه کار مطابق تصاویر زیر باشد.

۶ با توجه به نقشه کار خطوط را یک در میان جوشکاری کنید و از حرکات عرضی الکترود استفاده کنید.

۷ سرباره ها را از روی خط جوش با چکش بردارید.

۸ با برس سیمی سطح جوش و اطراف آن را پاک کنید.

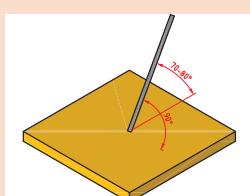

**کنترل کیفی وابعادی جوش:** جوش ها را با هم مقایسه کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.


#### درپایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

## پودمان ۱: جوشکاری قطعات

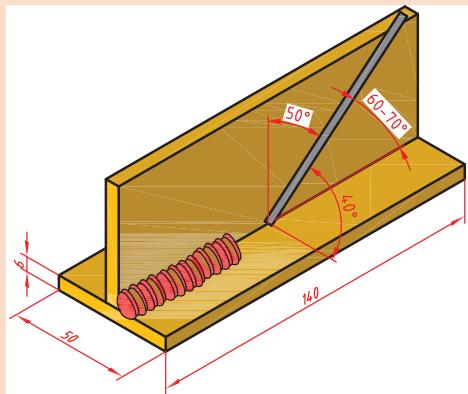

### فعالیت کارگاهی ۴

**موضوع:** جوشکاری سپری (Tشکل) در حالت تخت در

سه پاس

**تعداد:** یک عدد

#### وسایل مورد نیاز

۱ لوازم جوشکاری با الکترود دستی

۲ وسایل و تجهیزات خط کشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

#### نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روش باشد.

#### مراحل انجام کار

۱ دو قطعه به ضخامت ۶ یا ۸ میلی متر و ابعاد  $150 \times 50$  mm تهیه کرده و سطوح آنها را به کمک برس سیمی پاک کنید.

۲ در صورت وجود پلیسه در لبه قطعات، پلیسه را به کمک سوهان از بین ببرید.

۳ دستگاه جوش را روشن کنید. مقدار آمپر را در محدوده ۱۱۰ آمپر تنظیم کنید.

۴ یکی از قطعات را بر سطح قطعه دیگر (عمود بر آن) قرار دهید و آنها را در هر دو انتهای، توسط خال جوش به یکدیگر متصل کنید.

۵ مطابق اصول و فنون مربوطه عمل جوشکاری انجام شود.

۶ با گونیا، زوایا را کنترل کنید و قطعات خال جوش خورده را با چکش و سندان کاملاً با هم جفت کنید و زوایا را کنترل کنید.

۷ ضمن رعایت اصول حفاظتی و ایمنی مربوط به جوشکاری قوس الکتریکی، تجهیزات لازم را به کار بندید.

۸ بعد از اجرای هر پاس به طور کامل تمیز کاری و برس زده شود.



**کنترل کیفی و ابعادی جوش:** جوش‌ها را با هم مقایسه کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.

#### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

### فعالیت



## فعالیت



### فعالیت کارگاهی ۵

**موضوع:** جوشکاری قطعات پایه (صفحه کف) پروژه

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**تعداد:** یک عدد

#### وسایل مورد نیاز


۱ لوازم جوشکاری با الکترود دستی

۲ وسایل و تجهیزات خط کشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

#### نکات ایمنی و حفاظتی

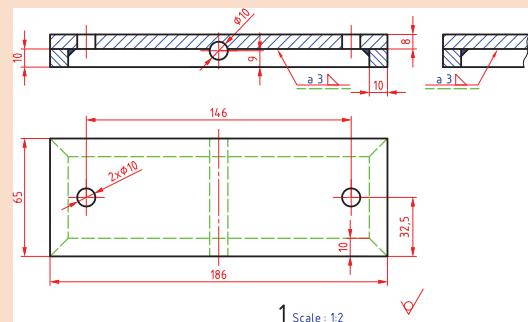

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقت کنید سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روشن باشد.

#### مراحل انجام کار

۱ روند نمای انجام جوشکاری را ترسیم کنید.

۲ تاییدیه روند نمای ترسیمی را از هنرآموز خود دریافت کنید.

۳ مطابق اصول و فنون مربوطه عمل جوشکاری انجام شود.

**کنترل جوش:** کنترل ابعادی و هندسی جوش را با استفاده از وسایل و اصول و فنون مربوطه انجام داده نتیجه را گزارش کنید.


#### درپایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

#### نقشه اجزای سازه اصلی:

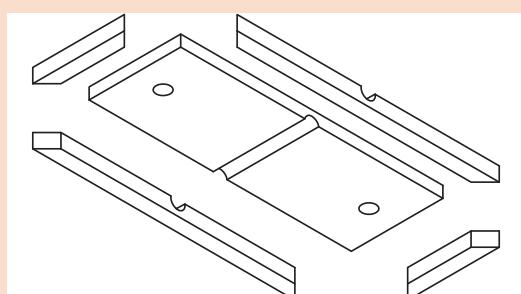

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

<p><b>- نمونه و نقشه کار:</b></p> <p>Det. A Scale: 2:1</p>	<p><b>نقشه کار:</b> جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی</p> <p><b>شاخص عملکرد:</b> ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۲۷۶۸-m <math>R_a = 1,6</math></p> <p><b>شرایط انجام کار:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- انجام کار در محیط کارگاه</li> <li>۲- نور یکنواخت با شدت <math>400 \text{ لوکس}</math></li> <li>۳- تهییه استاندارد و دمای <math>20^\circ\text{C} \pm 3^\circ</math></li> <li>۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار</li> <li>۵- وسایل ایمنی استاندارد</li> <li>۶- زمان <math>2/5</math> ساعت</li> </ol> <p><b>مواد مصرفی:</b> جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> ماشین فرز آنیورسال با متعلقات- گیره موازی رومیزی- ساعت اندازه گیری- کولیس ۰/۰۵- گونیای دقیق- آچار تخت- سوهان متوسط- ۲- زیر سری سنگ خورده- برس موبای- تیغه فرزکف تراش- وسایل روغن کاری- وسایل تمیزکاری- چکش لاستیکی- زیرپایی</p>
--	--

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- مسئولیت پذیری ۳- مدیریت مواد و تجهیزات ۴- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت ۵- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۶- پایبندی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

## واحد یادگیری ۲ شایستگی جوشکاری اکسی استیلن

### استاندارد عملکرد

پس از به پایان رساندن این واحد یادگیری، هنرجویان روش تولید استیلن و اکسیژن در صنعت را فراموشند و می‌توانند جوشکاری گاز اکسی استیلن با دروش بدون مفتول و با مفتول را برای تمامی نکات ایمنی انجام دهند.

### مقدمه

در این بخش ابتدا اصول و مفاهیم جوشکاری با شعله اکسی گاز ارائه می‌شود و در ادامه به تکنیک و روش‌های ایجاد حوضچه‌مذاب، ایجاد خط جوش با فلز پرکننده یا بدون فلز پرکننده، اتصال دو قطعه در برخی حالات و ایجاد گرده جوش پرداخته می‌شود.

### پیش نیاز و یادآوری

- ۱ آشنایی با فولادها
- ۲ کار با وسایل اندازه‌گیری
- ۳ کار با ابزار خط کشی
- ۴ کار با وسایل برشکاری

## جوشکاری اکسی استیلن


- ۱ جوشکاری گاز در کجا کاربرد دارد؟
- ۲ آیا می‌توان دو ورق نازک را با الکتروود جوش داد؟
- ۳ آیا در جوشکاری گاز با مفتول می‌توان دو قطعه غیرهم جنس را به هم جوش داد؟

چهار نوع از وسایل اطراف خود که در ساخت آنها از جوشکاری اکسی استیلن استفاده شده است را نام ببرید.

فعالیت ۱



جوشکاری اکسی استیلن فرآیندی است که از انرژی حرارتی ناشی از سوختن یک گاز سوختنی مانند استیلن برای ذوب کردن درز اتصال و سیم جوش فلزی بدون روپوش استفاده می‌شود. تجهیزات جوشکاری اکسی استیلن شامل کپسول اکسیژن، کپسول استیلن، مشعل جوشکاری، رگلاتور، شیلنگ و اتصالات مربوط به آن می‌باشد. در کپسول‌ها، گاز اکسیژن و استیلن به صورت فشرده وجود دارد. فشار گازها توسط رگلاتورها کاهش یافته و تنظیم می‌شود و از طریق دوشیلنگ لاستیکی به مشعل هدایت می‌شوند (شکل ۱۵).

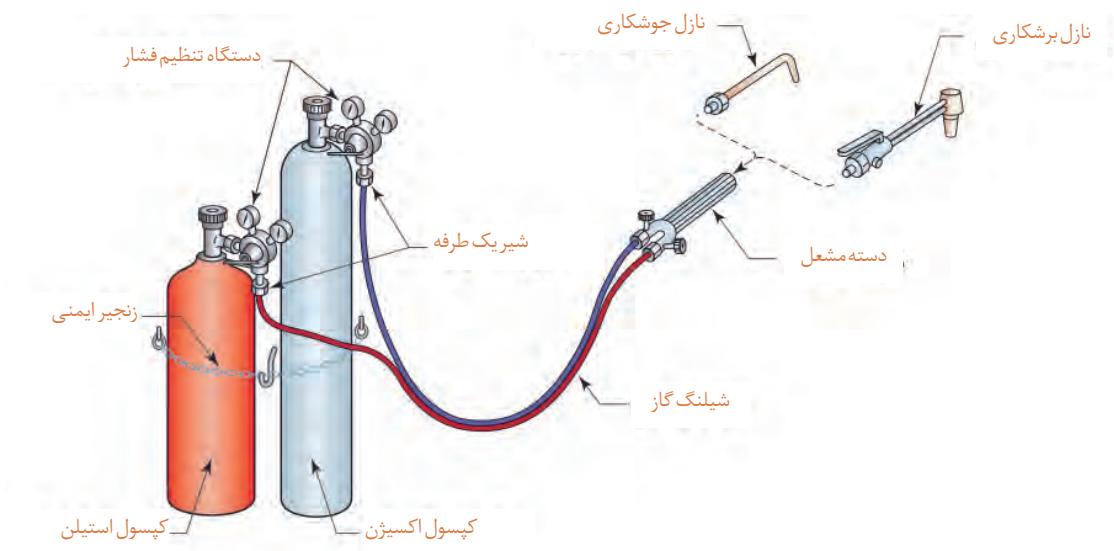

شکل ۱۵- تجهیزات جوشکاری و برشکاری اکسی استیلن

## مزایای جوشکاری با گاز اکسی استیلن

- ۱ نیاز به جریان الکتریکی ندارد.
- ۲ تجهیزات آن ساده و ارزان قیمت می‌باشد.
- ۳ قابلیت حمل و نقل تجهیزات
- ۴ ارزانی تجهیزات
- ۵ برای جوشکاری ورق‌های نازک، لوله‌های جدار نازک و لوله‌های با قطر کم مناسب است.
- ۶ امکان لحیم کاری وجود دارد.

## معایب جوشکاری با گاز اکسی استیلن سرعت پائین جوشکاری

- ۱ گرمای ورودی بالا در واحد سطح
- ۲ ناحیه متأثر از حرارت بزرگ
- ۳ اعوجاج زیاد
- ۴ محدودیت در جوشکاری فلزات حساس
- ۵ جوشکاری ورق‌های ضخیم به جز در کارهای تعمیراتی مقرن به صرفه نمی‌باشد.
- ۶ خطر پس زدن شعله و امکان انفجار وجود دارد.
- ۷ همه نوع فلز را نمی‌توان با این روش جوشکاری نمود.

در این نوع جوشکاری به گازهای قابل احتراق و اکسیژن که عامل احتراق است نیاز داریم. گاز استیلن بهترین گاز از نظر حرارتی است و جوشکاری اکسی استیلن متداول‌ترین و عمومی‌ترین روش جوشکاری گاز در ایران است.

تحقیق ۱



با تشکیل یک گروه دونفری و با مشارکت یکدیگر و با استفاده منابع و مراجع قابل دسترس، ویژگی گاز استیلن را بررسی و برای همکلاسی‌های خود ارائه دهید.

نکته



در صنعت برای جلوگیری از خطر انفجار استیلن، آن را در مایع استون حل کرده به صورت مایع در کپسول نگهداری می‌کنند (شکل ۱۶).



شکل ۱۶ - کپسول‌های حاوی گاز استیلن

## پودمان ۱: جوشکاری قطعات

### تحقيق ۲



با استفاده منابع و مراجع قابل دسترس، دمای شعله حاصل از سوختن گازهای مختلف را مطابق زیر نوشت، توضیح دهید گاز سوختنی در جوشکاری گاز بر چه اساسی انتخاب می شود؟

اکسی پروپیلن	اکسی پروپان	اکسی استیلن	نوع گاز

علل انتخاب گاز سوختنی در جوشکاری گاز:

**نحوه تهیه گاز استیلن:** این گاز از تماس سنگ کلسیم کاربید  $\text{CaC}_2$  با آب تولید می شود.

### تحقيق ۳



با تشکیل یک گروه دونفری و با مشارکت یکدیگر و با استفاده منابع و مراجع قابل دسترس در مورد مولدهای تولید استیلن کارگاهی و روش کار و موارد ایمنی آن تحقیق کرده و نتیجه را برای هم کلاسی های خود توضیح دهید.

موارد ایمنی	روش کار	مولدهای تولید استیلن کارگاهی

### نکات ایمنی و حفاظتی در نگهداری کپسول استیلن

- ۱ استیلن گاز قابل احتراق است و باید نکات ایمنی گازهای مشتعل شونده در مورد آن رعایت شود.
- ۲ کپسول های استیلن باید در حالت ایستاده انبار شوند.
- ۳ در موقع کار باید به دیوار یا محل مناسب دیگر یا در مجموعه کپسول ها بسته شده باشد.
- ۴ چنانچه در اثر برودت شیر فلکه بخ بزند، باید با آب گرم (نه با آب جوش) آن را گرم کنیم.
- ۵ کپسول باید همیشه در حال ایستاده استفاده شود؛ در غیر این صورت، استون به رگولاتور آسیب می رساند.
- ۶ هرگز از لوله های مسی برای انتقال گاز استیلن استفاده نشود.

**اکسیژن:** اکسیژن گازی بی رنگ، بی بو، بدون مزه و فراوان ترین عنصر موجود در طبیعت است. گاز اکسیژن به تنها یک قابلیت اشتعال ندارد، ولی برای هر احتراق و اشتعالی لازم است.

### تحقيق ۴



با استفاده منابع و مراجع قابل دسترس دو روش برای تهیه گاز اکسیژن را شرح دهید.

#### روش های تهیه گاز اکسیژن

تجزیه الکتریکی آب:

از طریق هوا:

## نکات ایمنی و حفاظتی در نگهداری کپسول اکسیژن

- ۱ کپسول اکسیژن باید از آلودگی مواد روغنی و چرب مصون باشد. هرگز کپسول های اکسیژن را نزدیک روغن گریس و سایر مواد چرب انبار نکنید.
- ۲ با دست و یا آچار روغنی نباید با کپسول اکسیژن کار کرد.
- ۳ هرگز از اکسیژن برای دمیدن در خط لوله، پاک کردن غبار از لباس ها و یا برای بالابردن فشار مخزن ها استفاده نکنید.
- ۴ کپسول های اکسیژن باید به دیوار یا محل مناسب دیگر به طور قائم مهار شده و یا در پشت اکسیژن قرار داده شده و یا در چرخ مخصوص حمل و نقل قرار داشته باشد.

فعالیت ۲



ویژگی ها و مشخصات کپسول های ذخیره گاز استیلن و اکسیژن را بنویسید.



شکل ۱۷- دستگاه تنظیم  
فشار (رگولاتور)

### دستگاه تنظیم فشار (رگولاتور)

گازها در کپسول با فشار زیادی ذخیره می شوند و این فشار برای جوشکاری مناسب نیست و باید با رگولاتور (دستگاه تقلیل و تنظیم فشار) فشار گاز کاهش داده شود تا گاز به طور یکنواخت و با فشار مناسب به طرف مشعل هدایت شود (شکل ۱۷).

نکته



اتصال رگولاتور گاز استیلن چپ گرد است. برای شناسایی مهره های چپ گرد نشانه یا یک شیار کوچک بر مهره توسط کارخانه سازنده ایجاد شده است (شکل ۱۸).




شکل ۱۸- اتصالات چپ گرد گاز استیلن

## مشعل جوشکاری

وظیفه مشعل جوشکاری این است که گاز اکسیژن و گاز سوختنی را به میزان معینی با هم مخلوط کرده و آن را با سرعت بیشتر از سرعت احتراق گاز از سر مشعل خارج سازد. مشعل جوشکاری از قسمت‌های ذیل تشکیل شده است:

- ۱ شیرهای اکسیژن و استیلن
  - ۲ دسته مشعل
  - ۳ لوله اختلاط
  - ۴ لوله نازل
  - ۵ دسته مشعل سر مشعل
- مشعل(شکل ۱۹).

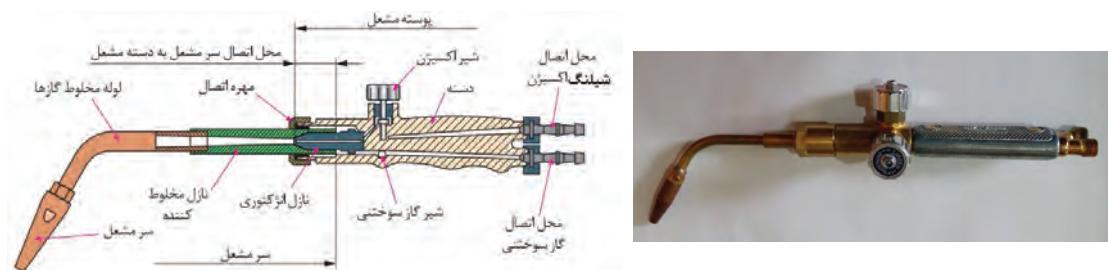

شکل ۱۹-نمای مشعل و سربک جوشکاری



شکل ۲۰-مشعل و سربک‌های قابل تعویض جوشکاری

**نازل مشعل (سر بک):** انتخاب مناسب سر بک به قدرت شعله مورد نیاز بستگی دارد. که به نوع فلز، ضخامت فلز و نوع تکنیک جوشکاری (پیش‌دستی، پس‌دستی) مرتبط می‌باشد. همراه هر دسته مشعل چند سرمشعل جوشکاری با شماره‌های مختلف وجود دارد، سرمشعل‌ها دارای شماره‌هایی هستند که روی سرمشعل حک می‌شود و عموماً استاندارد خاصی ندارد و با توجه به ضخامت ورق یا میزان مصرف گازها در ساعت شماره‌گذاری شده‌اند. (شکل ۲۰)

انتخاب مشعل با توجه به ضخامت ورق مطابق زیر تعیین می‌شود(جدول ۱).

جدول ۱- انتخاب مشعل با توجه به ضخامت ورق

ردیف	صرف استیلن(لیتر در ساعت)	ضخامت ورق(میلی متر)	شماره مشعل(میلی متر)
۱	۵۰	۱	۱-۲
۲	۳۰۰	۲ تا ۴	۲-۴
۳	۵۰۰	۶ تا ۴	۴-۶

## چگونه سیم جوش مناسب برای جوشکاری انتخاب کنیم؟

قطر سیم جوش تابع ضخامت ورق می باشد و قطر آن را به اندازه یک میلیمتر بیشتر از نصف ضخامت ورق در نظر می گیرند. برای جلوگیری از زنگ زدگی سیم در هنگام انبارداری سطح آن را با یک لایه مسی روکش می کنند. شیلنگ های حامل گاز: برای انتقال اکسیژن و گاز سوختنی به مشعل لازم است که از شیلنگ های لاستیکی مخصوص استفاده شود. این شیلنگ ها دارای دو قطر استاندارد هستند. شیلنگ های گاز در ایران بارنگ آبی یا سبز و شیلنگ های حامل استیلن با رنگ قرمز یا قهوه ای مشخص شده اند.

نکات ایمنی و حفاظتی در نصب شیلنگ گاز: اتصال شیلنگ ها روی مشعل یا دستگاه تقلیل فشار یا دستگاه های دیگر باید به کمک بست های ثابت مناسب وقابل تنظیم و صد درصد مطمئن صورت گیرد. هرگز نباید از مفتول آهنی برای محکم کردن آن استفاده کرد زیرا باعث بریدگی شیلنگ ها می شود. برای کنترل نشت گاز از محل اتصال ها هرگز نباید از شعله استفاده کرد، بلکه باید با آب و صابون یا فروبردن محل اتصال در ظرف آب نشستی گاز را بررسی کرد.

 
## فعالیت ۳



باتوجه به تصاویر در جوشکاری اکسی استیلن نام وسیله و کاربرد آن را بنویسید.

ردیف	نام تجهیزات	شرح و کاربرد	تصویر
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			


**انواع شعله در جوشکاری گاز:** بسته به نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن، شعله‌های مختلفی حاصل می‌شوند که عبارت‌انداز:



**شعله خنثی:** در صورتی که نسبت گاز استیلن و گاز اکسیژن با هم برابر باشد شعله خنثی ایجاد می‌شود (شکل ۲۱).

شکل ۲۱-شعله خنثی

 **شعله احیاء‌کننده:** چنانچه نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن کمتر از یک باشد شعله حاصل احیاء‌کننده بوده و به صورت یک هاله اضافه‌تر در جلوی هسته آبی مشخص می‌گردد. در این شعله مقداری کربن و هیدروژن نسوخته وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش کربن در جوشکاری فولاد گردد (شکل ۲۲).



از شعله احیاء‌کننده قوی برای عمل روكش کاری سخت بر روی فولادها استفاده می‌گردد. از شعله احیاء‌کننده ضعیف تر برای لحیم کاری و جوشکاری آلومینیوم و دیگر فلزات غیرآهنی استفاده می‌شود.

شکل ۲۲-شعله احیاء

**شعله اکسیدکننده:** چنانچه نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن کمتر از یک باشد شعله حاصل اکسیدکننده می‌باشد در این شعله مقداری اکسیژن اضافه‌تر وجود دارد که جوشکاری با آن می‌تواند باعث اکسید شدن فلز جوش گردد. هسته آبی در شعله اکسیدی روشن تر بوده و نوک آن تیزتر می‌باشد (شکل ۲۳).



شکل ۲۳-شعله اکسیدکننده

از شعله اکسیدی قوی برای جوشکاری برنج و آلیاژهای روی استفاده می‌شود و از شعله اکسیدی ضعیف تر برای جوشکاری فلزاتی که دارای روكش روی می‌باشند، استفاده می‌گردد.

**نحوه تنظیم شعله احیاء‌کننده از شعله خنثی:** در شعله خنثی با افزایش مقدار گاز سوختنی و یا کاهش گاز اکسیژن می‌توان شعله احیاء را ایجاد نمود.

**نحوه تنظیم شعله اکسیدی از شعله خنثی:** در شعله خنثی با افزایش مقدار گاز اکسیژن و یا کاهش گاز سوختنی می‌توان شعله اکسیدی را تنظیم نمود.

#### فعالیت ۴



هنگام ایجاد شعله مناسب جوشکاری توسط گازهای سوختنی دو مخروط درون شعله تشکیل می‌شود که به مخروط بیرونی، مخروط اولیه و به مخروط داخلی، مخروط ثانویه می‌گویند. به کمک هنرآموز خود مشعل را روشن و قسمت‌های مختلف شعله را مشاهده کنید.


## نکات ایمنی و حفاظتی



- ۱ از روشن کردن مشعل با کبریت یا فندک های شعله ای کوتاه خودداری کنید، چون امکان سوختن دست توسط شعله استیلین وجود دارد.
- ۲ در روشن کردن مشعل، سربک را رو به پایین گرفته و آن را روی میز روشن کنید.
- ۳ از روشن کردن مشعل توسط مشعل دیگران خودداری کنید.
- ۴ به هیچ وجه اتصال کلاهک، به کپسول های اکسیژن را و غنکاری یا گریس کاری نکنید، زیرا باعث ترکیب با اکسیژن شده و انفجار رخ می دهد.
- ۵ همچنین در باز و بستن کپسول اکسیژن به هیچ عنوان از ابزاری که به چربی آلوده باشند، استفاده نکنید.

## جوشکاری گاز با مفتول برنجی (جوش زرد):

جوش زرد برای اتصال فلزات مشابه و یا غیرهمجنس به کار می رود و در دمای درجه است، مابین جوشکاری و لحیم کاری سخت، مقاومت این جوش زیاد است و با شعله گاز و در حرارتی حدود ۹۵۰ الی ۸۸۰ درجه سانتی گراد اجرا می شود؛ بدین طریق که سطح لبه های مورد اتصال حرارت داده شده است (تا درجه حرارت ذوب مفتول و پایین تر از نقطه ذوب قطعه کار) سپس با حضور روانساز مفتول که غالباً آلیاژ های مس برنج و برنز هستند، ذوب در محل درز رسوب داده می شود (شکل ۲۴).

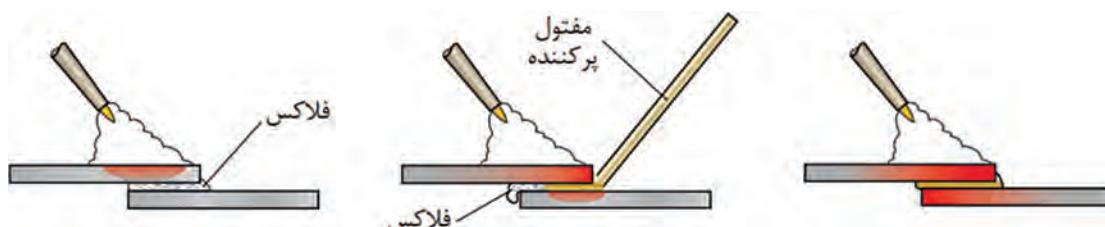

شکل ۲۴- مراحل مختلف جوش با مفتول برنجی

## فعالیت ۵



تفاوت جوش زرد با روش های دیگر جوشکاری در چیست؟

## روانسازها

اغلب فلزات در دماهای نزدیک ذوب آمادگی اکسید شدن را دارند. برای جلوگیری از اکسیداسیون و همچنین برای تمیز کردن شیمیایی سطح فلز روان کردن فلز (تسهیل در جاری شدن مذاب بر روی قطعه کارموقع جوش برق) از روانساز استفاده می‌شود که به آنها تنه کار هم گفته می‌شود. روانسازها به اشكال مختلف (پودر، خمیر، و گاز) ساخته می‌شوند که معمول ترین آنها به صورت پودر است. برای رساندن روانساز به موضع اتصال راه‌های مختلفی وجود دارد:




۱ گرم کردن مفتول جوش و فرو بردن آن به داخل روانساز. در این حالت مقداری روانساز به مفتول می‌چسبد و در هنگام جوشکاری به موضع اتصال منتقل می‌شود.

۲ استفاده از مفتول‌های جوش برنجی پوشش‌دار شبیه الکترود روپوش دار برق.

۳ اضافه کردن پودر یا مایع بر روی مسیر اتصال.

۴ اتصال تنه کار به موضع جوش همراه با گازهای مصرفی (شکل ۲۵)

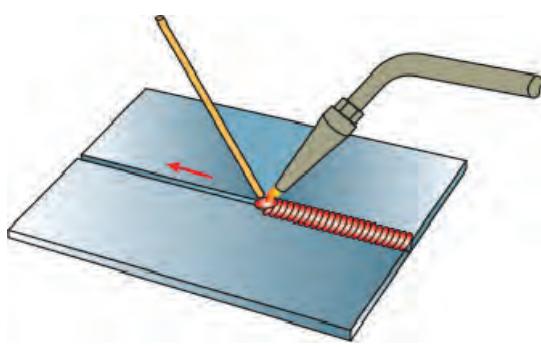

**روش جوشکاری:** در جوشکاری با شعله و سیم جوش، دو روش متفاوت وجود دارد:

**روش پیش دستی:** در جوشکاری با روش پیش دستی، نوک مشعل باید در امتداد خط جوش باشد. به این ترتیب می‌توان فلز پایه را پیش گرم کرد، تا در هنگام ایجاد خط جوش، هوپچه مذاب به آسانی تشکیل شود (شکل ۲۶).



**روش پس دستی:** در روش پس دستی شعله بر روی جوش رسوب داده شده، متمرکز است و سیم جوش بین شعله و جوش قرار دارد. از این روش بیشتر برای جوشکاری قطعات ضخیم که نیاز به آماده‌سازی مانند پخش‌سازی دارند استفاده می‌شود. روش پس دستی از نظر صرفه‌جویی در زمان، مصرف اکسیژن و استیلن مفروض به صرفه است (شکل ۲۷).

## فعالیت



### فعالیت کارگاهی ۱

**موضوع:** ایجاد و حفظ حوضچه مذاب روی ورق

فولادی و ذوب سطحی قطعه کار

**تعداد:** یک عدد


**وسایل مورد نیاز**

۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن

۲ وسایل و تجهیزات خط کشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

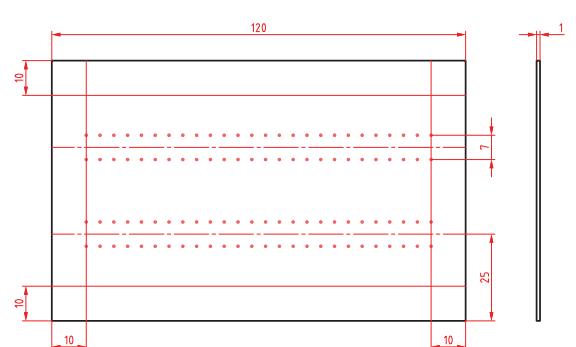

### نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق کنید سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روشن باشد.

### مراحل انجام کار

- ۱ یک ورق فولادی با ابعاد  $20 \times 75 \times 1$  را مطابق نقشه خط کشی کرده و سنبه نشان بزنید.
- ۲ سرمشعل مناسب ذوب سطحی با توجه به ضخامت ورق انتخاب نموده و آن را بر روی مشعل بیندید.
- ۳ فشار کپسول های اکسیژن و استیلن را تنظیم کنید.
- ۴ مشعل را روشن و شعله خنثی را تنظیم کنید.
- ۵ مشعل را با یکی از الگوهای هلالی، دایره ای یا زیگزاگ، روی ورق فولادی به حرکت در آورید.



**کنترل کیفی و ابعادی جوش:** جوش ها را بررسی کرده، اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.

**در پایان کار:**

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

## پودمان ۱: جوشکاری قطعات

فعالیت

### فعالیت کارگاهی ۲

موضوع: ایجاد گرده جوش با روش لب برگردان

تعداد: یک عدد



#### وسایل مورد نیاز

۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن

۲ وسایل و تجهیزات خطکشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی


۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

#### نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی

مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق کنید سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روش باشد.

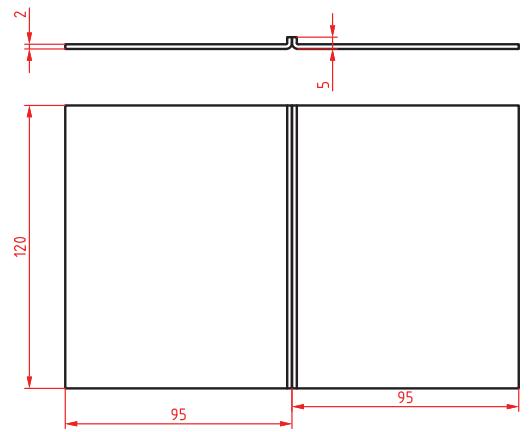

#### مراحل انجام کار

۱ دو عدد ورق فولادی به ابعاد  $20 \times 100 \times 2$  و سیم جوشکاری را آماده کنید.

۲ طبق نقشه، قطعه کار را خط کشی نمایید.

۳ لبه‌های قطعات را مطابق نقشه خط کشی شده به صورت  $90^\circ$  درجه خم نموده و کنار هم قرار دهید.

۴ ابتدا و انتهای کار را خال جوش بزنید.

۵ پس از تنظیم شعله خنثی، مشعل را در ابتدای لبه‌های برگشته با زاویه  $70^\circ - 60^\circ$  درجه به کار نزدیک کنید و نوک مشعل به اندازه ۳ تا ۵ میلی متر از سطح کار قرار گیرد.

۶ در پایان تمرین ایجاد گرده جوش، مشعل را خاموش کرده، فلکه کپسول‌های گاز یا شیر خط لوله‌های گاز را بیندید، شیلنگ‌ها را جمع آوری کنید و سپس قطعه کار را با برس تمیز کنید.

**کنترل کیفی و ابعادی جوش:** جوش‌ها را بررسی کرده، اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.

#### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.



### فعالیت کارگاهی ۳

**موضوع:** جوش گوشه لب روی هم ورق‌های فولادی در وضعیت سطحی با روش پیش دستی

**تعداد:** یک عدد


#### وسایل مورد نیاز

۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن

۲ وسایل و تجهیزات خطکشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

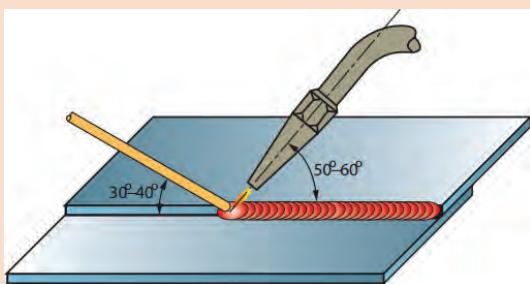

#### نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق کنید سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روشن باشد.

#### مراحل انجام کار

۱ دو عدد ورق فولادی، به ابعاد  $37 \times 5 \times 20$  میلی متر، سیم جوش مس وار را انتخاب کنید.

۲ هر دو قطعه را مطابق نقشه به صورت لب روی هم قرار داده و با شعله خنثی آنها را به هم خال جوش کنید. در صورت لزوم با چکش فلزی یا پلاستیکی کار را صاف کنید.

۳ در ابتدای درز جوش، حوضچه مذاب را ایجاد کرده و با ذوب سیم جوش درون حوضچه مذاب، با توجه به زوایای نشان داده شده درز اتصال را تا آخر جوش دهید به نحوی که لبه‌های بالایی در فلز جوش جاگرفته و سوختگی نداشته باشد.

۴ طرف دوم (پشت کار) را با استفاده از نظرات هنرآموز خود جوش دهید.

۵ شعله را خاموش کنید و قطعه کار را برس زده و سپس بررسی کنید تا عیوبی از قبیل ریزش به سمت پایین، مک، خلل و فرج و بریدگی لبه‌های جوش نداشته و دارای گرده جوش یکنواختی در تمام خط جوش باشد.

**کنترل کیفی و ابعادی جوش:** جوش‌ها را بررسی کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.

#### درپایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

## فعالیت



### فعالیت کارگاهی ۴

**موضوع:** جوشکاری اتصال گوشه سپری در وضعیت سطحی با روش پیش دستی

**تعداد:** دو عدد


#### وسایل مورد نیاز

۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن

۲ وسایل و تجهیزات خط کشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

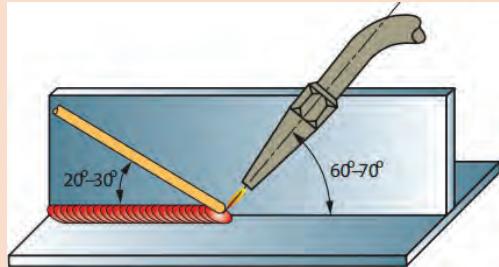

#### نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق کنید سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روش باشد.

#### مراحل انجام کار

۱ دو عدد ورق فولادی St37 به ابعاد  $40 \times 20 \times 2$  میلی متر و سیم جوش مس وار را انتخاب کنید.

۲ ابتدا و انتهای قطعه را خال جوش بزنید. با کمک چکش بر روی سندان لبه های دو قطعه را جفت نمایید تا هیچ فاصله ای بین دولبه وجود نداشته باشد.

۳ جوشکاری را از سمت راست به چپ (اگر چپ دست هستید از سمت چپ به راست) شروع نمایید. در ابتدا زاویه مشعل با قطعه کار را که  $60^\circ$  درجه است به  $50^\circ$  درجه تغییر دهید و با تشکیل حوضچه جوش سیم جوش را در آن فرو ببرید.

۴ جوشکاری را تا انتهای درز اتصال ادامه دهید و در انتهای کمی مکث کنید تا چاله جوش پر شود.

۵ در پایان کار جوشکاری شعله را خاموش کرده قطعه را سرد نموده و به وسیله برس سیمی اکسیدهای سطحی را کاملاً تمیز نمایید.



**کنترل کیفی و ابعادی جوش:** جوش ها را بررسی کرده اختلاف و عیوب احتمالی آنها را گزارش کنید.

#### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ صایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

## فعالیت



### فعالیت کارگاهی ۵

**موضوع:** جوشکاری روغندهان با ورق ضخامت ۱/۵ میلی متر

**تعداد:** یک عدد

#### وسایل مورد نیاز

۱ لوازم جوشکاری با گاز استیلن

۲ وسایل و تجهیزات خطکشی

۳ وسایل و تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی

۴ وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی

#### نکات ایمنی و حفاظتی

قبل از شروع جوشکاری، نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه را مرور کرده و در طول جوشکاری آنها را رعایت کنید.

**توجه:** دقیق سیستم تهویه برای خروج گازها و دودها فعال روشن باشد.



#### مراحل انجام کار

۱ روند نمای انجام جوشکاری را ترسیم کنید.

۲ تاییدیه روند نمای ترسیمی را از هنرآموز خود دریافت کنید.

۳ مطابق اصول و فنون مربوطه عمل جوشکاری انجام شود.

**کنترل جوش:** کنترل ابعادی و هندسی جوش را با استفاده از وسایل و اصول و فنون مربوطه انجام داده نتیجه را گزارش کنید.


#### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرقب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.


۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

نقشه گسترده روغندهان:

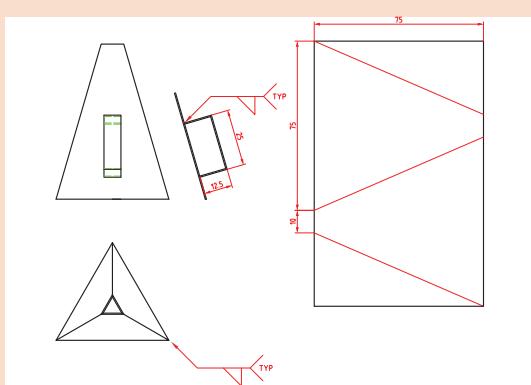

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: جوشکاری اکسی استیلن

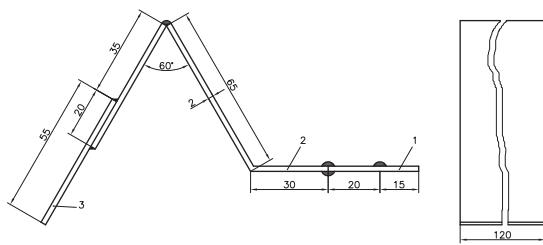 <p>- نمونه و نقشه کار:</p>	<p><b>نقشه کار:</b> جوشکاری اکسی استیلن  <b>شاخص عملکرد:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- تولرانس ابعادی براساس استاندارد ISO 2768-m</li> <li>۲- پرداخت سطح <math>R_a = 1,6</math></li> </ul> <p><b>شرایط انجام کار:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- انجام کار در محیط کارگاه</li> <li>۲- نور یکنواخت باشدت <math>400 \text{ لوکس}</math></li> <li>۳- تهیه استاندارد دمای <math>20^\circ\text{C} \pm 3^\circ</math></li> <li>۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار</li> <li>۵- وسایل ایمنی استاندارد</li> <li>۶- زمان <math>2/5</math> ساعت</li> </ul> <p><b>مواد مصرفی:</b> جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> ماشین فرز آنیورسال با متعلقات- گیره موازی رومیزی- ساعت اندازه گیری- کولیس <math>0/0.5</math>- گونیای دقیق- آچار تخت- سوهان متوسط <math>200</math>- زیر سری سنگ خورده- برس موبی- تیغه فرزکف تراش- وسایل روغن کاری- وسایل تمیزکاری- چکش لاستیکی- زیرپایی</p>
--	--

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی دستگاه	۱	
۴	جوشکاری قطعات	۲	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	مسئولیت بذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت		
	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
	پایینندی به الزامات نقشه		
	میانگین نمرات*		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



## پودمان ۲

داخل تراشی با مته های قابل تنظیم



## واحد یادگیری ۱: شایستگی داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

### استاندارد عملکرد

داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم توسط دستگاه دریل مطابق نقشه، هنرجویان در این پودمان چگونگی کار با ابزار داخل تراشی توسط متدهای قابل تنظیم را فراخواهند گرفت و می‌توانند با استفاده از دستگاه دریل داخل تراشی از سوراخ‌ها و به اندازه رساندن آنها را با رعایت نکات ایمنی انجام دهند.


### پیش‌نیاز و یادآوری

- ۱ مهارت کار با ماشین متنه و نحوه تنظیم عده دوران
- ۲ شناخت پارامترهای تأثیرگذار در سوراخکاری
- ۳ کار با ابزارهای اندازه‌گیری مانند کولیس، میکرومتر و ساعت اندازه‌گیری

### مقدمه

همان طور که می‌دانید با رنده تراشکاری امکان داخل تراشی وجود دارد. این فرآیند با حرکت دورانی قطعه کار و حرکت خطی ابزار همراه است. در روشنی دیگر اگر بخواهیم قطر سوراخ داخل یک قطعه را بزرگ‌تر کنیم می‌توانیم از ابزار تک لبه‌ای که به صورت خارج از مرکز می‌چرخد و قطعه کار ثابت است استفاده کنیم. در سوراخکاری قطعات سنگین و حجمیم مثل سیلندر خودرو که امکان بستن به دستگاه تراش را ندارند از این روش استفاده می‌کنیم. بنابراین وظیفه دوران و باردهی به عهده ابزار است. هم چنین از کاربردهای دیگراین ابزار در گره تراشی با دستگاه فرز می‌باشد.

## بورسی اولیه قطعه کار

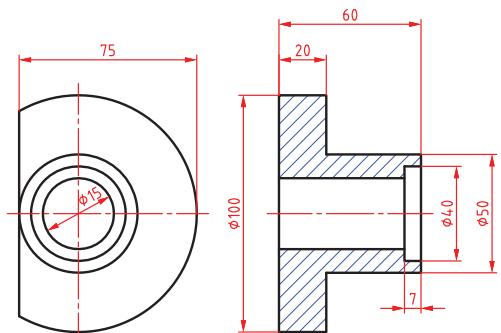


شکل ۱- سوراخ در حالت برش

قبل از انجام سوراخکاری لازم است اطلاعاتی از قطعه داشته باشیم مهم‌ترین آنها عبارت اند از شکل هندسی و چگونگی گیره‌بندی قطعه کار، جنس قطعه کار، انتخاب صحیح ابزار، ویژگی‌های سوراخ موجود در قطعه از نظر عمق و قطر سوراخ و همچنین اطلاع از مراحل به اندازه رساندن آن.

**چگونگی نمایش سوراخ در نقشه‌ها:** برای نشان دادن سوراخ روی نقشه از دو روش زیر استفاده می‌شود:

**نمایش سوراخ در حالت برش:** برای نمایش ویژگی‌های سوراخ می‌توان از برش استفاده نمود تا عمق سوراخ و پله‌های ایجاد شده بین قطرهای مختلف مشخص شود. به عنوان مثال در نقشه زیر باید دو سوراخ با قطرهای ۳۰ mm, ۴۰ mm ایجاد شود. (شکل ۱)

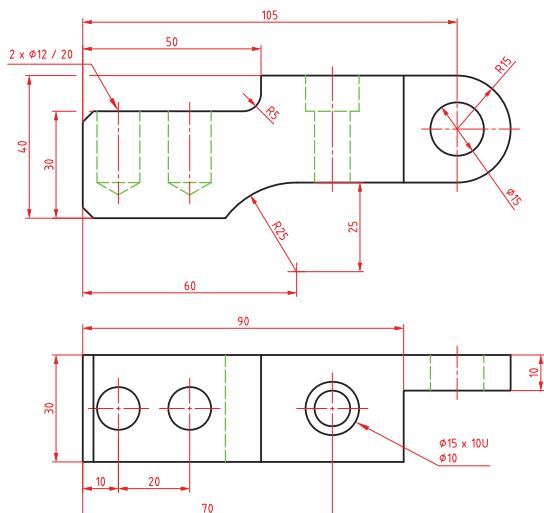

شکل ۲- سوراخ در حالت بدون برش

**نمایش سوراخ در حالت بدون برش:** در حالتی که قرار است سوراخ بدون برش زدن معرفی شود می‌توان از علائم جهت معرفی ویژگی‌های سوراخها و خزینه‌ها استفاده نمود. تصویر روبرو چگونگی نمایش سوراخ‌های راه به در و بن بست را در دو نما نشان می‌دهد. (شکل ۲)


یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، مشخصات سوراخ‌های شکل ۲ را در جدول بنویسید.

فعالیت ۱



بن بست	راه به در	عمق	تعداد	قطر سوراخ

**جنس قطعه:** جنس قطعه در انتخاب روش ساخت و تعیین عوامل ماشین کاری بسیار مهم است، بنابراین لازم است در نقشه جنس قطعه مشخص شود. این مهم عموماً به دو صورت معرفی جنس هر قطعه در زیر نماهای داده شده و یا در جدول مشخصات انجام می شود. (شکل ۳)

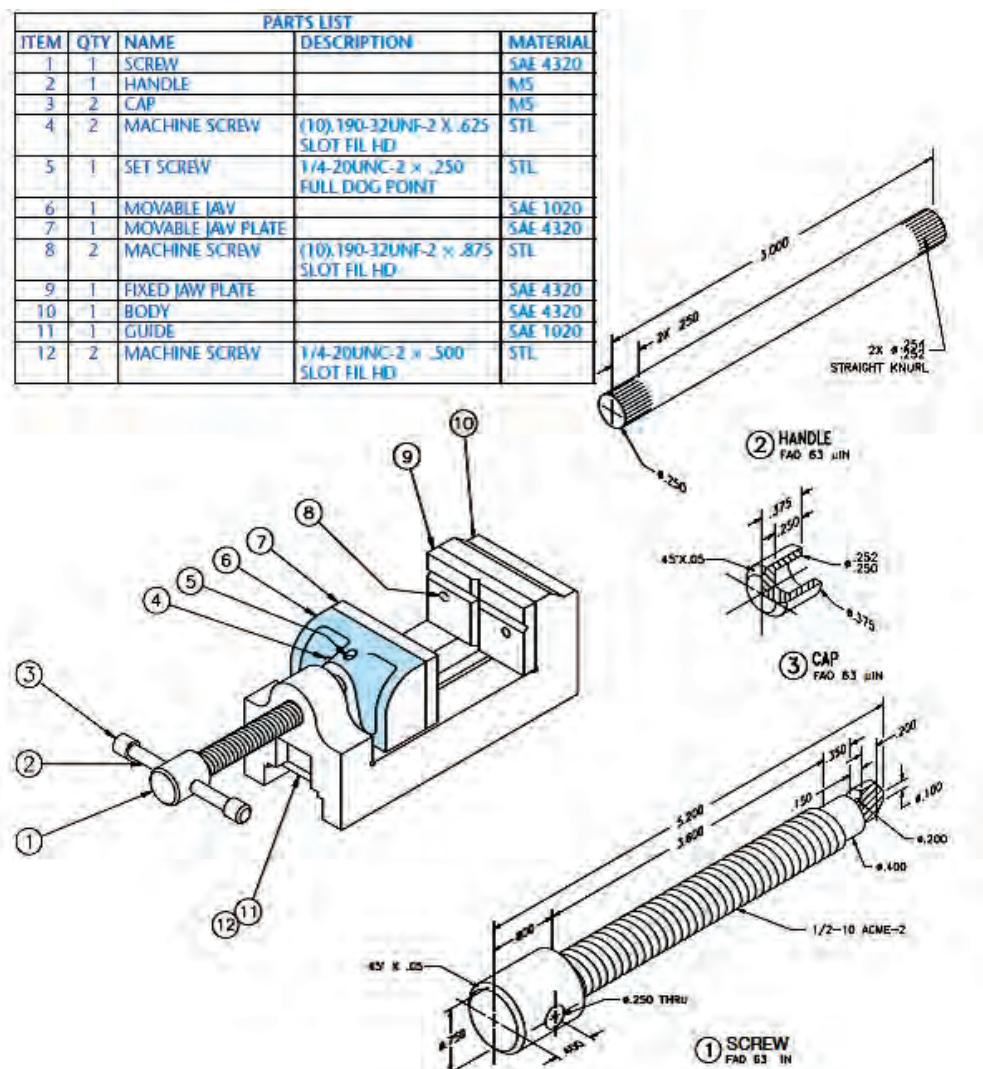

شکل ۳-نمایش جنس قطعات در جدول

همان طور که می دانید قابلیت های دستگاه مته استفاده در انجام عملیات هایی مانند سوراخ کاری، خزینه کاری، برقو و قلاویز کاری است. همانطور که به یاد دارد.

نکته




## پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

### فعالیت ۲



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر روش سوراخکاری قطعه زیر را توضیح دهید.

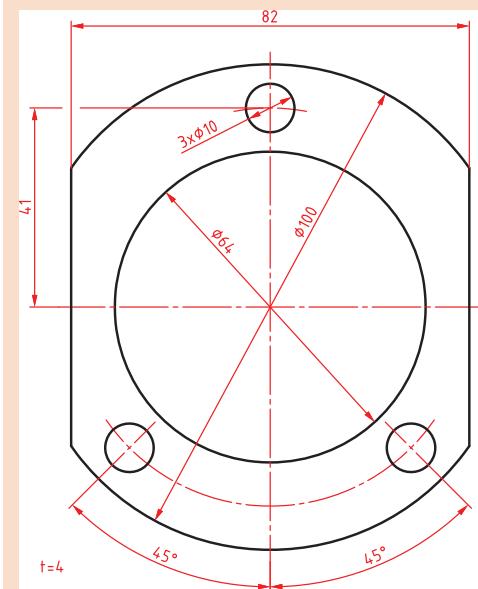

شکل ۴-قطعه برای سوراخکاری



شکل ۵-ابزار تک لبه ای برای سوراخکاری



شکل ۶-ایجاد شیار در داخل سوراخ

برای سوراخکاری قطر  $64\text{mm}$  ابتدا به کمک مته، سوراخی را در قطعه ایجاد کرده و از ابزار تک لبه ای برای داخل تراشی و به اندازه رساندن آن استفاده می کنیم، این ابزار قابلیت تنظیم دقیق نسبت به محور دوران خود را داشته و می تواند با دقت بالایی جابه جا شود. (شکل ۵)


در شرایطی ممکن است بخواهیم سطوح داخلی را براده برداری کنیم که به راحتی در دسترس نبوده و یا در داخل سوراخ، شیار ایجاد کنیم. در چنین شرایطی نیز می توان از این ابزار استفاده کرد. (شکل ۶)

این ابزار روی دستگاه مته و یا فرز نصب می شود و با حرکت دورانی خود باعث می شود ابزار تک لبه به صورت خارج از مرکز به دوران در آمده و از دیواره سوراخی که قبلًا ایجاد شده براده برداری کند. به عبارتی از این ابزار برای به اندازه رساندن قطر سوراخ هایی که قبلًا توسط مته کوچک تر سوراخ شده اند استفاده می شود.

### فعالیت ۳




یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، بنویسید حرکت‌های خطی و دورانی در این روش به عهده کدام بخش است؟

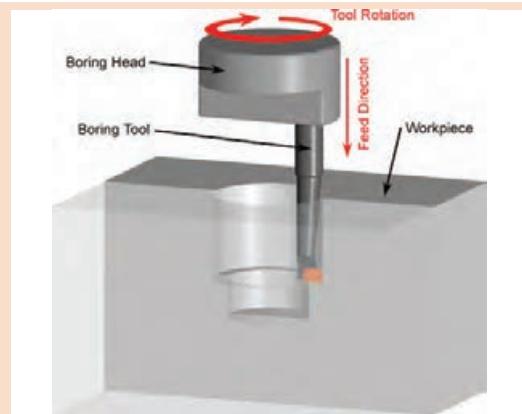

شکل ۷-داخل تراشی

پیشروی	باردهی	دورانی	
			ابزار
			قطعه کار

با این روش عملیات گردبهبی (پولک تراشی) اجسام نرمی مانند چوب، ورق‌های نازک و پلاستیک نیز وجود دارد. در این حالت کل فرآیند جدا کردن به یکباره انجام می‌شود. (شکل ۸)

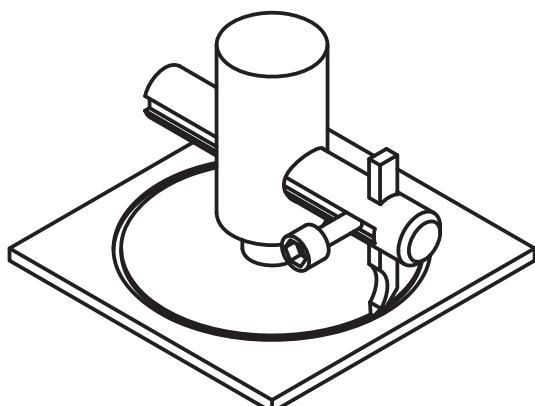

شکل ۸-عملیات گردبهبی

در انجام این روش سوراخکاری، به اندازه رساندن قطر سوراخ‌ها با دقت و پرداخت بالا، اطمینان از دایره‌ای و استوانه‌ای بودن اهمیت دارد. گفتنی است با این ابزار انجام روتراشی، پیشانی تراشی و ایجاد خزینه راست گوش و شیب‌دار نیز امکان‌پذیر است.


## پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

### فعالیت ۴



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، بنویسید با توجه به توضیحات صفحه قبل در هر شکل چه فرآیندی در حال انجام بوده و حرکت های خطی و دورانی در این روش به عهده کدام بخش است؟

شکل ۹-عملیات برآده برداری

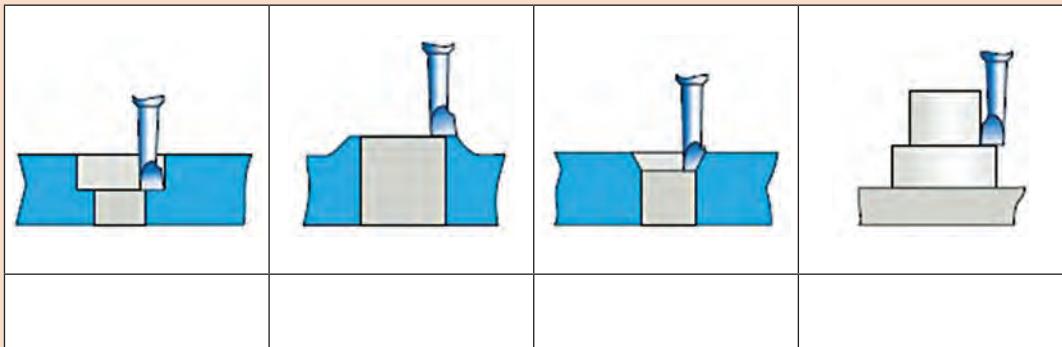

شکل ۱۰-دستگاه جیک بورینگ

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، قابلیت هایی که دستگاه مته به واسطه استفاده ابزار داخل تراشی کسب می نماید را نوشه، پاسخ های خود را با گروه های دیگر مقایسه کنید.

### فعالیت ۵



روش دیگری که در متن گفته نشده است:

**معرفی ابزار:** ساده‌ترین شکل ابزار داخل تراشی با ماشین متنه استفاده از یک رنده روتراشی از جنس فولاد تندربر (HSS)، الماس و یا تیغچه سرامیکی است. سادگی و ارزان بودن این ابزار از مزایا و عدم تنظیم دقیق میزان برآده برداری توسط آن از معایب آن به شمار می‌رود. این ابزار به متنه لنگ یا میل متنه تیغچه‌دار (Fly cutter) شهرت دارد. (شکل ۱۱)



شکل ۱۱- ابزار داخل تراشی

قسمت‌های اصلی این ابزار شامل دنباله (shank)، ابزار بُرنده (Tool) و پیچ ثبیت (Fastener bolt) و پیچ تنظیم (Fastener bolt) می‌باشد.

در نمونه دیگری از این ابزارها شکل (۱۱)، مکانیزم جابه‌جایی لبه برندۀ با دقّت تا  $0.002\text{ mm}$  وجود دارد که به طور قطع برای برآده برداری بالا بسیار مناسب است. به این ابزار هدبورینگ (Head boring) گفته می‌شود. (شکل ۱۲)




شکل ۱۲- هدبورینگ

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، دو نوع ابزار بالا را باهم مقایسه کرده، تفاوت‌های آنها را نوشته، علت استفاده از شیار دم چلچله در هدبورینگ را توضیح دهد.

## فعالیت ۶



## پودمان ۲: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

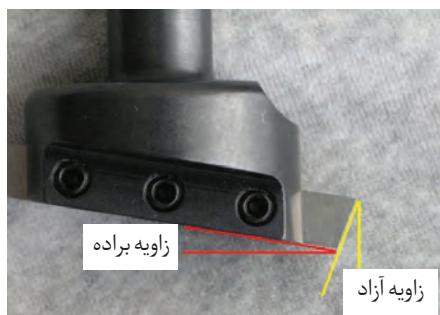

شکل ۱۳- زوایای آزاد، گوه و براده

نوك ابزار برنده داراي زوایای آزاد، براده و گوه مانند ساير ابزارهای براده برداری می باشد و به ابزار تک لبه ای تراشکاري شباهت بسیار دارد. (شکل ۱۳)

### تحقیق ۱



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس نمونه های دیگری از این ابزار شناسایی، در جدول چسبانده و با سایر گروه ها مقایسه کنید.

 
--	--	--






### نکته



دقت در بستان ابزار به منظور براده برداری و باردهی صحیح بسیار مهم می باشد.

در جدول زیر روش ها و جهت های مختلف براده برداری از قطعه به وسیله ابزار تک لبه ای نشان داده شده است.  
(جدول ۱)

جدول شماره ۱- روش های براده برداری بوسیله ابزار تک لبه ای			
تصویر	شرح	فرآیند براده برداری	ردیف
	براده برداری از سمت خارج قطعه به سمت داخل یا بالعکس انجام می شود.	پیشانی تراشی	۱

  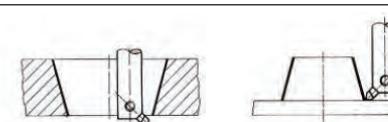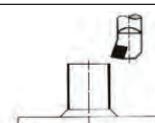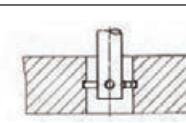	داخل تراشی سوراخ‌ها با ابزارهای مختلف قطر (۱۲۵۰/۰/۵) میلی‌متر	داخل تراشی	۲
	ایجاد سوراخ مخروطی داخلی و خارجی	مخروط تراشی	۳
	ایجاد رزوه در داخل سوراخ‌های ایجاد شده	رزوه تراشی	۴
	انجام فرآیند مشابه روتراشی با دستگاه تراش است.	گرد تراشی از سطوح خارجی	۵
	ایجاد شیار مثل جای خار در داخل سوراخ‌های استوانه‌ای	شیار (گاه) تراشی	۶

در مواردی که لازم باشد شیار داخلی در قطعه ایجاد کنیم از ابزاری به نام serration tool نیز استفاده می‌شود، برای براده برداری ابتدا ابزار را وارد سوراخ ایجاد شده نموده و سپس با استفاده از مکانیزم پیش‌بینی شده، لبه‌های برنده را به سمت بیرون حرکت داده و براده برداری طی چند مرحله انجام می‌شود (شکل ۱۴).



شکل ۱۴- ابزار serration tool









شکل ۱۵- متعلقات جانبی

با استفاده از متعلقات جانبی که وجوددارد می‌توان ابزار را در شرایط جدیدی به کار برد و با آن شرایط ویژه‌ای را برای براده برداری ایجاد کرد. البته این امر مستلزم داشتن دستگاهی با قابلیت‌های خاص و استحکام بیشتر می‌باشد. (شکل ۱۵)

**پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم**

نمونه هایی از قابلیت های این ابزار در جدول زیر نشان داده شده است. (جدول ۲)

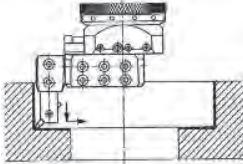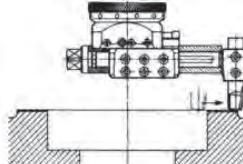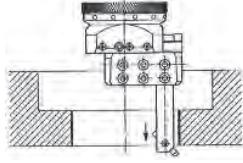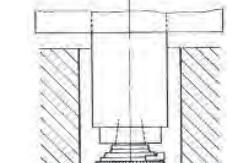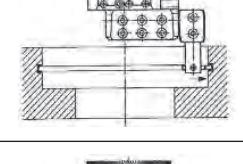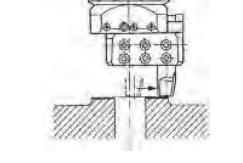ردیف	قابلیت ایجاد شده	تصویر
۱	داخل تراشی و پیشانی تراشی با ابزار گیر کوتاه و ابزار داخل تراش	
۲	پیشانی تراشی در قطر بالا با ابزار گیر بلند محکم شده پیچ ها	
۳	داخل تراشی با ابزار طول بلند	
۴	استفاده از ابزار گیر ویژه جهت داخل تراشی عمیق که حرکت خطی دارد	
۵	ایجاد شیار با ابزاری کوچک و ابزار گیر	
۶	پیشانی تراشی با ابزار ثابت و ابزار گیر متحرک خطی	

**بستن قطعه کار:** در بستن قطعه کار لازم است نکات ایمنی و حفاظتی که موجب اطمینان از محکم بسته شدن قطعه روی میز ماشین می‌گردد را مدنظر قرار دهیم زیرا حرکت دورانی ابزار تمایل دارد که قطعه را از گیره جدا کند. بنابراین باید:

۱ برای بستن از گیره مناسب با توجه به شکل قطعه استفاده نمود.

۲ استفاده صحیح از روبنده‌ها الزامی است.

۳ تکیه گاه مناسبی برای زیر قطعه انتخاب کنید و به گونه‌ای قرارداده شود که خطر برخورد با ابزار را نداشته باشد.

مایع خنک‌کننده شرایط براده برداری را بهتر کرده و عمر ابزار را افزایش می‌دهد.

نکته



فعالیت ۷



استفاده اشتباه



استفاده صحیح

شکل ۱۶- استفاده از روبنده



شکل ۱۷- استفاده از مرغک در ایجاد هم مرکزی صحیح

نکته



جهت اطمینان از عدم جابه جایی ناخودآگاه با سفت کردن پیچ ها و یا اهرم ها میز را ثابت کنید (شکل ۱۸).



شکل ۱۸- روش جلوگیری از جابه جایی



شکل ۱۹- تنظیم مته لنگ بدون میکرومتر و با ساعت اندازه گیری

در ادامه می توانیم به کمک یک ساعت اندازه گیری میزان لازم برای خارج از مرکز بودن ابزار را کنترل کنیم. این کار به دو روش امکان پذیر است:

۱ در مواردی که از مته لنگ بدون میکرومتر تنظیمی استفاده می کنیم می توان با قراردادن ساعت اندازه گیری و تماس با بدنه بیرونی ابزار مقدار خارج از مرکز بودن ابزار را تنظیم کرد. دقت تنظیم در این روش پایین است (شکل ۱۹).

۲ جابه جایی دقیق به کمک ورنیه های روی ابزار. در این روش جابه جایی با دقت بالا و در حد میکرون است (شکل ۲۰).

در شرایطی که حجم براده برداری زیاد است برای افزایش ایمنی و جلوگیری از آسیب دیدگی شخص، ابزار و دستگاه؛ باید براده برداری در طی چند مرحله صورت پذیرد.




شکل ۲۰- جابه جایی به کمک ورنیه های روی ابزار

**روش بستن ابزار:** اگر به ساختمان دستگاه مته با دقت نگاه کنید متوجه خواهید شد که گلوبی دستگاه دارای سوراخ مخروطی می باشد و به یاد دارید که مته های دنباله مخروطی با واسطه هایی به نام مخروط مورس و یا مستقیماً در آن قرار می گرفتند. ابزارهای داخل تراش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای دنباله مخروطی هستند. بنابراین نیروی اصطکاک و



شکل ۲۱-بستن ابزار

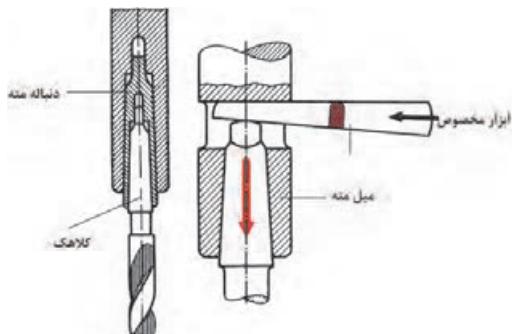


شکل ۲۲-روش خارج کردن ابزار

منطبق شدن این دو مخروط داخلی و خارجی عامل نگهدارنده ابزار می‌باشد. (شکل ۲۱)

برای خارج کردن ابزار نیز از گوه مخصوص استفاده می‌شود. (شکل ۲۲)

از آن جا که ممکن است حجم براده برداری زیاد و نیروهای وارد بر ابزار نیز زیاد باشد ممکن است از روش‌های مکمل دیگری برای نگهداری مطمئن ابزار استفاده شود. مانند استفاده از رزو و میله کشش، استفاده از خار و.... بنابراین دنباله ابزار نشان می‌دهد که ابزار در ماشین فرز استفاده می‌شود یا در ماشین منه بکاربرده می‌شود.

## فعالیت ۸

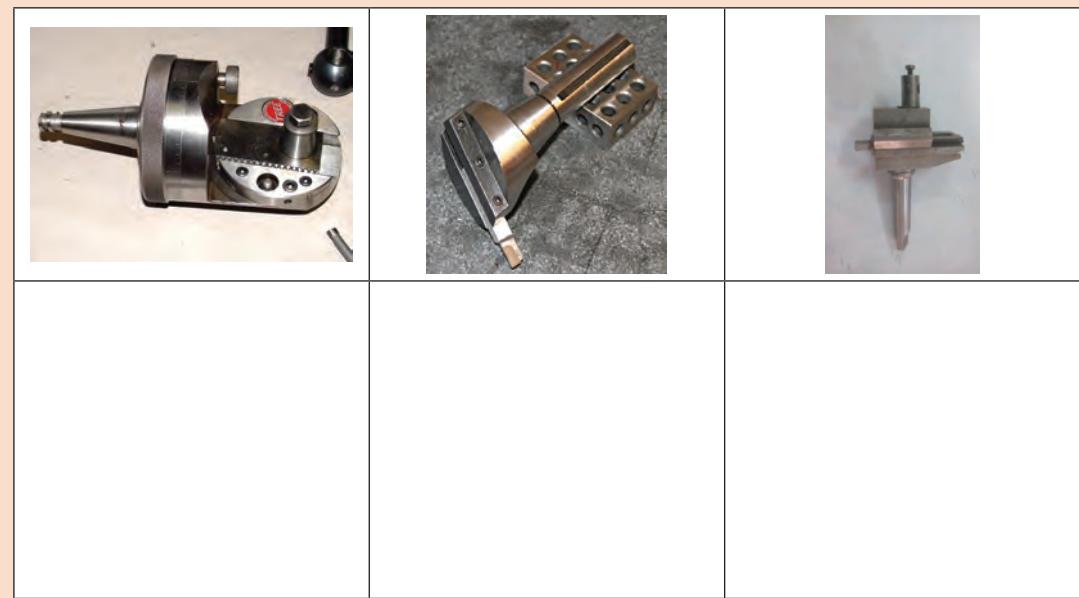

در بستن منه لنگ آنچه که قبل از هر چیز باید مد نظر باشد این است که منه لنگ دارای گردش دورانی صحیح بوده و هیچ گونه لنگی نداشته باشد. زیرا احتمال خارج از اندازه شدن سوراخ و یا شکستن ابزار وجود دارد. بعد از بستن نگهدارنده ابزار در گلوبی ماشین منه اطمینان از بستن صحیح ابزار بربند و متعلقات آن نیز اهمیت دارد.

## پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

نکته



برای بستن از پیچ های مغزی آلن استفاده شود. (شکل ۲۳)




شکل ۲۳-استفاده از پیچ های آلن

**کنترل سوراخ:** پس از اتمام کار باید کنترل سوراخ به منظور بررسی ابعادی و هندسی انجام شود.

**کنترل ابعادی سوراخ:** کنترل ابعادی سوراخ ایجاد شده از چند جهت صورت می گیرد. ابتدا باید از به اندازه رسیدن آن و مطابقت با تولرانس های نقشه مطمئن شویم. متر و خط کش، کولیس، اندازه گیر تلسکوپی، میکرومتر و ساعت اندازه گیری داخلی برای انجام این کار به ترتیب دقت اندازه گیری قابل استفاده است.

**کنترل هندسی سوراخ:** پس از انجام کنترل ابعادی سوراخ لازم است به لحاظ دایره ای و استوانه ای بودن کنترل گردد. کنترل مدور بودن با استفاده از کولیس و ساعت اندازه گیری امکان پذیر است. اگر قطر سوراخ را در چند جهت مختلف با کولیس اندازه بگیریم و اعداد را با هم مقایسه کنیم در نهایت وضعیت دایره ای بودن سوراخ معلوم می شود. (شکل ۲۴)

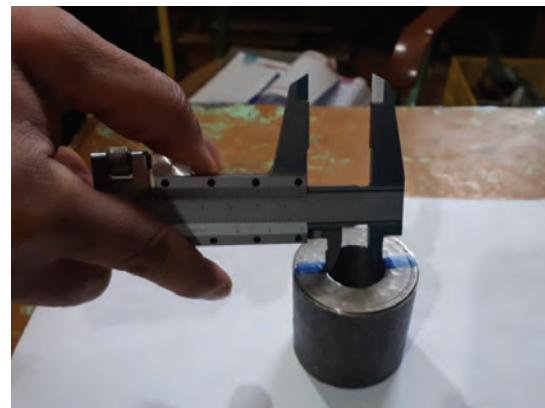

شکل ۲۴-کنترل دایره ای بودن سوراخ

فعالیت ۹




در شکل زیر نام وسیله و روش استفاده هر ابزار در اندازه‌گیری را توضیح دهید.

ردیف	وسیله اندازه‌گیری	روش اندازه‌گیری	تصویر
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			

## پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم



شکل ۲۵- ساعت حساس (شیطانکی) برای کنترل دایره‌ای بودن

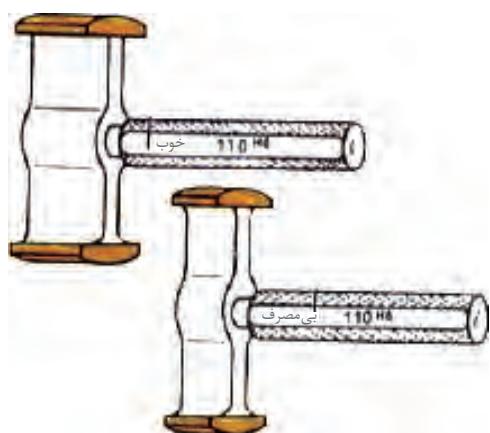


شکل ۲۶- فرمان برو، نرو



شکل ۲۷- داخل سنج ساعتی

از ساعت اندازه‌گیری نیز می‌توان برای کنترل دایره‌ای بودن استفاده کرد، برای این‌منظور از یک ساعت اندازه‌گیری که در سه نظام دستگاه بسته شده استفاده می‌کنیم. با مماس کردن نوک لمکنندۀ ساعت به دیواره و گردش دستی گلوبی میزان بیضی بودن سوراخ مشخص می‌گردد. البته اگر امکان قراردادن قطعه کار بر روی یک صفحه گردان وجود داشته باشد می‌توان ساعت را ثابت و قطعه را دوران داد. (شکل ۲۵) برای مشخص کردن حداقل و حداقل اندازه قطر از فرمان برو، نرو (Go, Not Go) سوراخ استفاده می‌شود. بکار گیری این ابزار باعث سرعت بخشیدن به کنترل قطرهای بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی متر و کاهش زمان اندازه‌گیری خواهد شد. (شکل ۲۶)

در مواردی که دیواره سوراخ دارای عمق زیاد باشد می‌توان استوانه‌ای بودن را با استفاده از داخل سنج ساعتی یا دیجیتالی تعیین نمود. (شکل ۲۷)

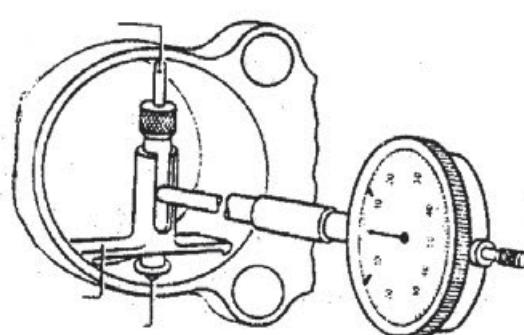

## عوامل مؤثر در داخل تراشی

عدد دوران  $n$ ، سرعت برش  $v$ ، میزان پیشروی ( $f$ )، عمق براده برداری  $a$ ، مایع خنک کننده از عوامل موثر در عملیات داخل تراشی است.

تعداد گردش ابزار بر حسب سرعت برش و قطر سوراخی که قرار است در قطعه ایجاد شود تعیین می‌گردد. این تعداد گردش را عدد دوران می‌گوییم و یکی از عوامل قابل تنظیم بر روی دستگاه می‌باشد. ارتباط بین این عوامل

$S = \text{mm}/\text{min}$	$\phi$ mm	STEEL Alloys 2 500P/mm	STEELS Alloys 2 500P/mm	C STEELS	CU Alloys	Al Alloys		
n = rev/min		n	s	n	s	n	s	
8	1120	0.18	710	0.11	1400	0.11	2240	0.18
10	1120	0.18	560	0.11	900	0.18	1400	0.18
12	900	0.18	450	0.11	960	0.28	1120	0.18
16	540	0.18	350	0.18	560	0.18	1120	0.28
20	350	0.28	240	0.18	450	0.28	710	0.28
25	280	0.28	180	0.11	350	0.48	660	0.28
32	224	0.18	140	0.11	224	0.48	320	0.28
8	280	0.28	180	0.28	280	0.48	560	0.45
10	224	0.45	140	0.45	224	0.45	450	0.45
12	140	0.45	112	0.45	140	0.45	280	0.45
16	112	0.45	90	0.45	140	0.45	320	0.45
20	90	0.45	60	0.45	112	0.45	224	0.45
25	60	0.45	50	0.45	90	0.45	140	0.45
32	56	0.45	50	0.45	56	0.45	112	0.45
8	560	—	140	—	560	—	560	—
10	450	—	112	—	450	—	450	—
12	350	—	90	—	350	—	350	—
16	280	—	90	—	280	—	280	—
20	224	—	90	—	224	—	224	—
25	112	—	80	—	112	—	140	—
32	56	—	—	—	112	—	—	—

قبلاً در تراشکاری و سوراخکاری با منته گفته شده است.

داخل تراشی با دستگاه مته و دستگاه تراش شباهت بسیاری به هم دارند و تفاوت در جایه‌جایی حرکت‌های دورانی و خطی ابزار و قطعه کار است.

در تعریف سرعت برش می‌توان گفت مقدار مسافتی که لبه برنده ابزار بر حسب متر در هر دقیقه طی می‌کند. این مقدار برای هر جنس تقریباً ثابت می‌باشد. از طرفی نوع ابزار و فرایند در حال انجام نیز در این موضوع نقش اساسی دارد.

$$V = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

D نشان‌دهنده قطر سوراخی است که در قطعه ایجاد می‌شود.

## فعالیت ۱۰



عدد دوران ابزار، متاثر از چه مواردی است؟

نرخ تغذیه (پیشروی) به مقدار جایه‌جایی خطی ابزار به ازای یک دور گردش اطلاق می‌شود. در بسیاری از ماشین‌های متنه این عامل با دست و توسط یک اهرم انجام می‌شود اما در مواردی ممکن است به کمک موتورها و به روش خودکار نیز صورت گیرد.

وجود مایع خنک کننده، تیزبودن ابزار، پایداربودن ماشین و نصب محکم و صحیح آن، استهلاک و لقی کم دستگاه نیز از عوامل اثرگذار بر کیفیت براده برداری است.

**مثال:** در یک قطعه از جنس St37 باید یک سوراخ به قطر ۱۰۰ mm ایجاد شود. عدد دوران مناسب جهت تنظیم دستگاه را محاسبه کنید.

$$V = 22 \text{ m/min}$$

$$D = \frac{V \times 1000}{\pi \times n} = 70 \text{ U/min}$$

## نکات ایمنی و حفاظتی



۱ استفاده از عینک ایمنی، لباس کار مناسب و کفش ایمنی در حین کار الزامی است.

۲ از گردش و حرکت احتمالی قطعه کار باید جلوگیری کرد و این امر مستلزم مهار کردن صحیح قطعه کار می‌باشد.

۳ براده‌های حاصله را نباید با دست و هوای فشرده دور کرد.

۴ از نزدیک کردن دست، وسایل، پارچه، لبه‌آستین یا هر جای دیگر لباس کار به ابزار در حال حرکت جداً خودداری کنید.

## پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

- ۵ قبل از روشن کردن و چرخش ابزار، از محکم بودن ابزاربرنده در نگهدارنده و هم چنین مجموعه آن در گلوبی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۶ ابزارهای استفاده شده برای محکم کردن ابزار و قطعه کار را قبل از روشن کردن دستگاه از محل دور کنید.
- ۷ بررسی اولیه‌ای از ابزار و سالم بودن آن داشته باشد. کنترل زوایا و عدم شکستگی ابزار قبل از استفاده موجب جلوگیری از حوادث خواهد شد.

### نکات زیست محیطی



- ۱ ممکن است مایع خنک کننده در اطراف دستگاه روی زمین ریخته شود که بنابه دلایل زیر باید از سطح کارگاه و سطوح دستگاه جمع‌آوری شوند.
- خطر لغزنندگی و آسیب‌دیدن به افراد در حال تردد.
  - مواد خنک کننده مثل آب صابون خورنده بوده و به قطعات دستگاه آسیب می‌رساند.
  - احتمال آلوده شدن آب شرب نزدیک در محل.
- ۲ حجم براده برداری زیاد در یک مرحله علاوه بر آسیب‌رسیدن به ابزار، موجب تبخیر آب صابون و بروز مشکلات تنفسی نیز خواهد شد.
- ۳ براده‌های با جنس منفاوت را از یکدیگر تفکیک کنید تا امکان بازیافت آنها راحت‌تر شود.

**فعالیت ۱۱**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر برای ساخت قطعه نشان داده شده در شکل، ابعاد مواد خام لازم از جنس St37 تعیین وسپس سایر موارد خواسته شده را پاسخ داده و نتیجه را با سایر گروه‌ها مقایسه و نتیجه‌گیری کنید.

ردیف	نام	نام فرآیند، دستگاه و ابزار	زمان آماده‌سازی (دقیقه)	زمان باز کردن ابزار و قطعه کار	زمان برادری	جمع (دقیقه)
۱	صفحة اصلی					
۲	سوراخ‌های کوچک					
۳	سوراخ بزرگ					
زمان کل:						



**موضوع:** ساخت مته لنگ

**نام پروژه:** مته لنگ

**وسایل مورد نیاز**



۱ لوازم خط کشی

۲ ابزارهای براده برداری دستی

۳ وسایل و تجهیزات برشکاری

۴ دستگاه مته با لوازم جانبی

۵ دستگاه تراش با لوازم جانبی

۶ دستگاه فرز با لوازم جانبی

۷ وسایل اندازه گیری و کنترل

### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در برشکاری

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در خط کشی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی براده برداری

۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در سوراخکاری

۵ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در تراشکاری

۶ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در فرز کاری

۷ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل

۸ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در آزمایش عملکرد

### مراحل انجام کار

**ساخت قطعات:** با توجه به اصول و فنون فرآیندهای مختلف براده برداری، هر یک از قطعات ابزار داخل تراش را مطابق نقشه های مربوطه بسازید.

**کنترل کیفی قطعات:** با استفاده از ابزارهای اندازه گیری و کنترل، ابعاد، شکل هندسی و کیفیت سطح هر یک از قطعات را بر اساس نقشه کنترل کنید.

**مونتاژ کاری:** قطعات را مطابق نقشه مونتاژ کنید.

**آزمایش عملکرد:** عملکرد مجموعه را روی دستگاه مته کنترل کرده و عیوب احتمالی را رفع کنید.

**تهیه گزارش کار:** گزارش مدون و جامعی از انجام این فعالیت تهیه کرده و تحويل نمایید.


### درپایان کار:


۱ کلیه وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.


پودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

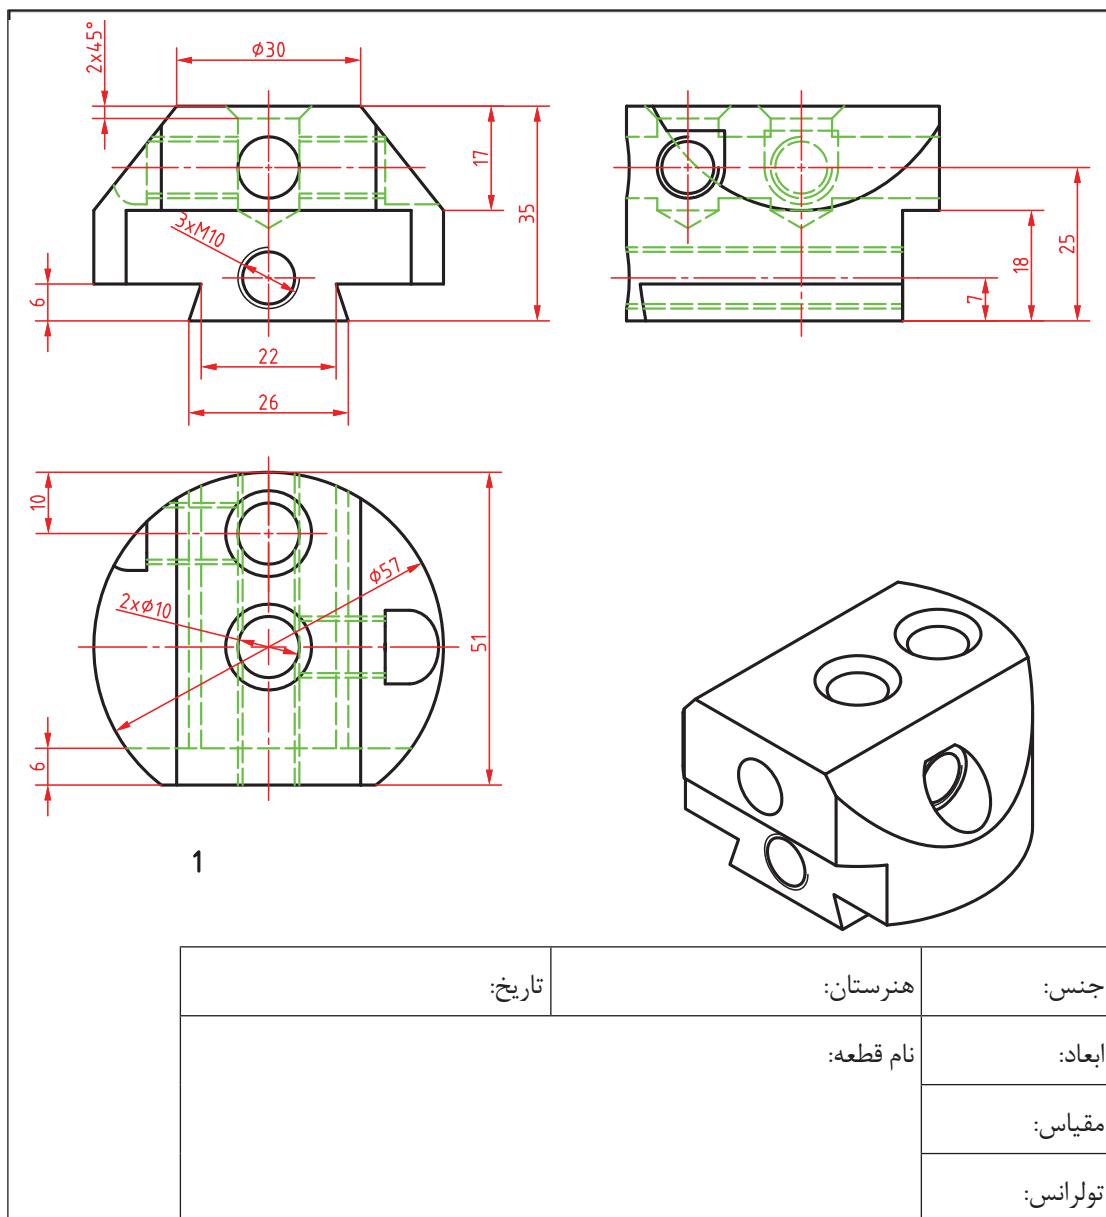

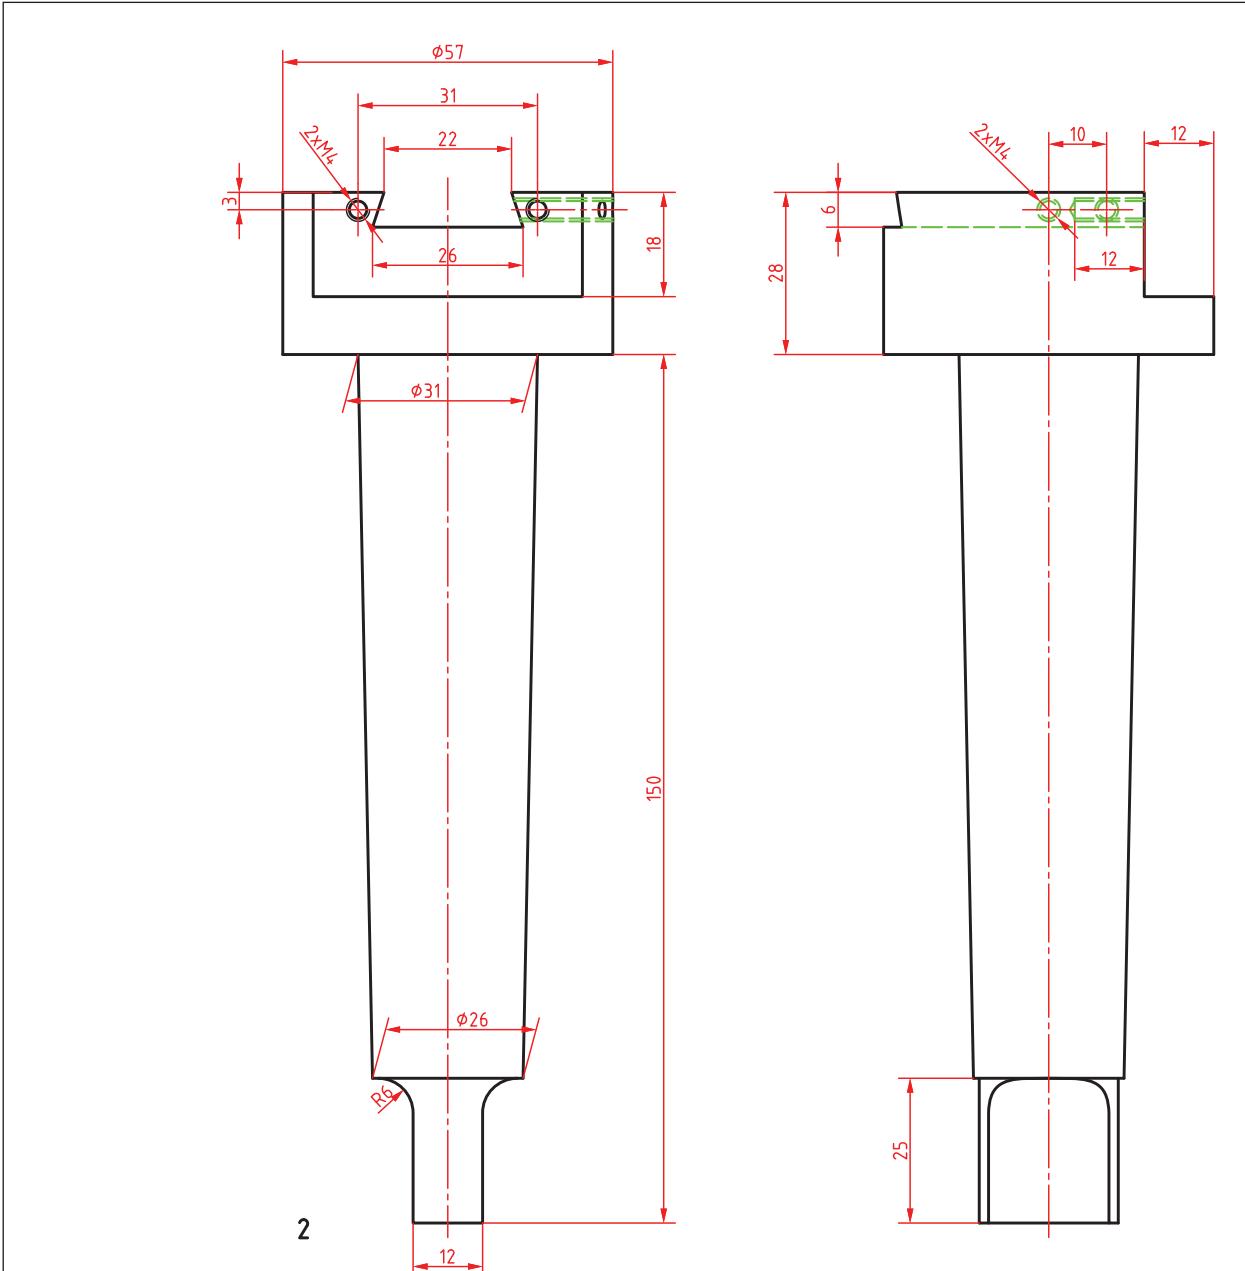


تاریخ:	هنرستان:	جنس:
نام قطعه:		ابعاد:
		مقیاس:
		تولرانس:


بودمان ۲: داخل تراشی با متدهای قابل تنظیم

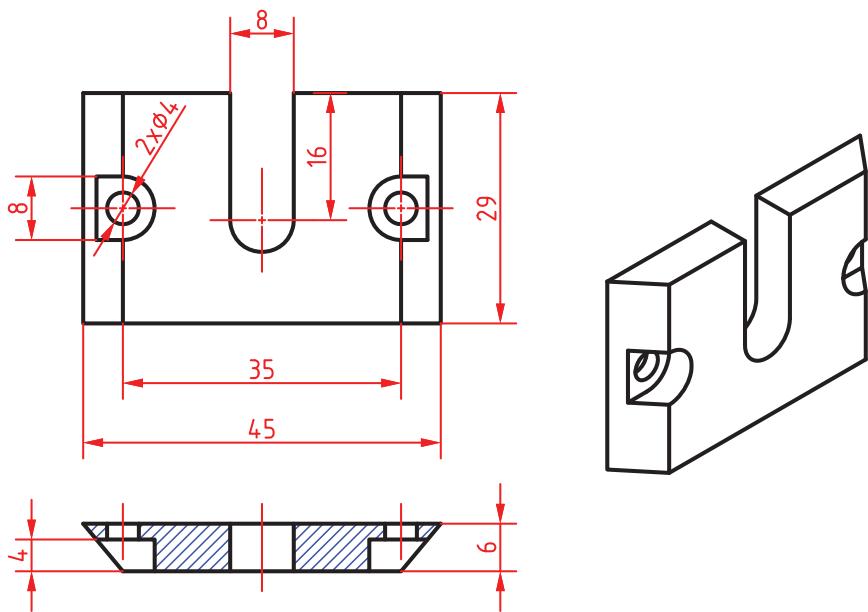

3

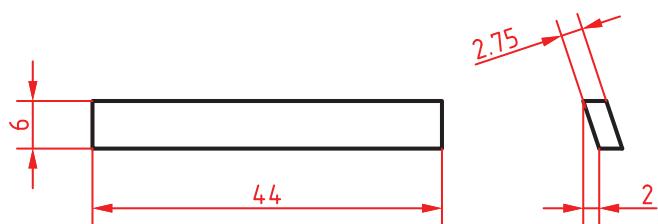

4

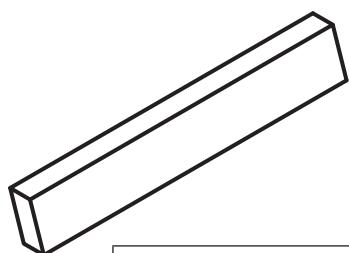

تاریخ:	هنرستان:	جنس:
نام قطعه:		ابعاد:
		مقیاس:
		تولرانس:

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: داخل تراشی با مته های قابل تنظیم

<p>نمونه و نقشه کار:</p>	<p><b>نقشه کار:</b> داخل تراشی با مته های قابل تنظیم</p> <p><b>شاخص عملکرد:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO m- ۲۷۶۸</li> <li>2- پرداخت سطح <math>Ra = 1,6</math></li> </ol> <p><b>شرایط انجام کار:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- انجام کار در محیط کارگاه</li> <li>2- نور یکنواخت باشدت ۴۰۰ لوکس</li> <li>3- تهیه استاندارد و دمای <math>20^{\circ}\pm 3</math></li> <li>4- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار</li> <li>5- وسایل ایمنی استاندارد</li> <li>6- زمان ۲/۵ ساعت</li> </ol> <p><b>مواد مصرفی:</b> جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> ماشین فرز اینیورسال با متعلقات - گیره موazی رومیزی ساعت اندازه گیری - کوئیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرزکف تراش - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
--------------------------	--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی قطعه کار و بستن قطعه	۱	
۳	آماده سازی دستگاه و ابزار	۱	
۴	انجام سوراخ کاری با مته قابل تنظیم	۲	
۵			
	شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	مسئولیت پذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت		
	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
	پایبندی به الزامات نقشه		
	میانگین نمرات *		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## پودمان ۳

### برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی



## واحد یادگیری ۱: شایستگی برقوکاری ماشینی

### استاندارد عملکرد

انجام عملیات برقوکاری ماشینی قطعات مطابق با خواسته‌های نقشه

### پیش‌نیاز و یادآوری

لازم است برای آشنایی با نحوه قلاویزکاری و برقوکاری ماشینی عنوان‌های زیر که قبل‌آموزش داده شده است مجدداً مورد مطالعه و بازخوانی قرار گیرد:

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ اصول خط‌کشی
- ۴ اصول سوراخکاری و کار با دریل
- ۵ نقشه خوانی

## اندازه‌گیری

تولید قطعات با دقت بالا بشر را برابر آن داشت تا به طراحی وسایل اندازه‌گیری با دقت بالا بپردازد، در این راستا ژان پالمر فرانسوی میکرومتر را طراحی کرد.

**میکرومتر:** این وسیله با مکانیزم پیچ و مهره‌ای است که دقت آن به مقدار گام پیچ و مهره آن بستگی دارد، میکرومترها با تفکیک پذیری  $0.001\text{ mm}$  و  $0.005\text{ mm}$  ساخته می‌شوند. از این وسیله برای اندازه‌گیری‌های داخلی، خارجی، ارتفاع، ضخامت ورق‌ها، قطر سیم‌ها و میله‌ها، فاصله شیارها، قطر پیچ‌ها و مهره‌ها، قطر تیغه فرز، و متنه‌ها و قلاویزها و... می‌توان استفاده نمود.

### میکرومتر اندازه‌گیر خارجی

میکرومتر اندازه‌گیر یکی از متداول‌ترین نوع میکرومتر است که برای اندازه‌گیری ابعاد خارجی استفاده می‌شود (شکل ۱).



شکل ۱- میکرومتر خارجی

اگر تقسیمات استوانه متحرک (پوسته متحرک) ۵۰ قسمتی باشد، گام پیچ و مهره میکرومتر  $0.01\text{ mm}$  می‌باشد و چنانچه تقسیمات ۱۰۰ قسمتی باشد، گام پیچ و مهره میکرومتر  $0.001\text{ mm}$  می‌باشد.

نکته



**جغجه:** بر خلاف کولیس‌های ورنیه دار که نیروی واردہ از طرف فک‌ها به قطعه کار تحت کنترل نبود، در میکرومترها نیروی واردہ بر فک‌ها و قطعه کار با سیستم جغجه تحت کنترل در آمده است. به این معنی که نیروی وارد به قطعه کار که به حد مشخصی رسید دسته جغجه به صورت هر زمی چرخد.

تحقیق ۱



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس انواع سیستم‌های جغجه در میکرومترها نوشته و چگونگی عملکرد آنها را در کلاس شرح دهید.

## فعالیت ۱



با توجه به دقت انواع وسایل اندازه‌گیری که تاکنون خوانده اید، نام وسیله اندازه‌گیری پیشنهادی و دقت مورد نیاز برای اندازه‌گیری هر یک از قطعات زیر را بنویسید.

فلانچ	محور موتور الکتریکی	پیچ و مهره	
			نام وسیله
			دقت

**تفکیک پذیری:** همان طور که قبلاً گفته شد قابلیت تفکیک پذیری میکرومترها به گام پیچ و مهره و تعداد تقسیمات استوانه متحرک آن بستگی دارد. مقدار گام در میکرومترها عموماً  $0.05$  میلی متر و بعضاً  $0.1$  میلی متر است. به ازای یک دور گردش دسته جغجمه فاصله بین فک‌های میکرومتر به اندازه گام تغییر می‌کند. تفکیک پذیری میکرومتر از رابطه  $R = \frac{P}{n}$  به دست می‌آید که در آن  $R$  قابلیت تفکیک پذیری بر حسب میلی متر،  $P$  گام پیچ و مهره بر حسب میلی متر و  $n$  تعداد تقسیمات استوانه متحرک میکرومتر است.

## فعالیت ۲



با توجه به رابطه تفکیک پذیری در میکرومتر، جدول زیر را تکمیل کنید.

۱mm	۰/۵mm	گام پیچ و مهره
	۵۰	تعداد تقسیمات استوانه متحرک
	$R = \frac{۰/۵}{۵۰} = ۰/۰۱\text{ mm}$	میکرومتر با تفکیک پذیری $۰/۰۱$ میلی متر

**گستره اندازه‌گیری:** میکرومترها معمولاً تا گستره اندازه‌گیری  $۵۰۰$  میلی متر ساخته می‌شوند این وسیله به لحاظ گستره اندازه‌گیری در سری‌های مختلف مطابق زیر ساخته می‌شود.

$$(۰ - ۲۵)\text{mm}, (۲۵ - ۵۰)\text{mm}, (۵۰ - ۷۵)\text{mm}, (۷۵ - ۱۰۰)\text{mm}, \dots, (۴۷۵ - ۵۰۰)\text{mm}$$



پودهمان ۳: برقوکاری و قلاؤیزکاری ماشینی

یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر علل ساخت میکرومترها را در سری های مختلف بنویسید.

-۱	
-۲	
-۳	
-۴	

**اصول و قواعد کار با میکرومتر**

- ۱ قبل از استفاده از سالم بودن میکرومتر اطمینان حاصل نمایید.
  - ۲ میکرومتر عیب و نقص نداشته باشد و عملکرد آن درست باشد.
  - ۳ در هنگام مماس نمودن فک ها با سطح قطعه کار فقط از دسته جغجغه استفاده کنید.
  - ۴ برای اطمینان از تماس فک ها با کار و اعمال نیروی لازم برای اندازه گیری دسته جغجغه را فقط سه بار بچرخانید.
  - ۵ برای اندازه گیری ابعاد داخلی، میکرومتر را کمی کمتر از اندازه قطعه باز و فک ها را به داخل قطعه هدایت کنید.
  - ۶ برای اندازه گیری ابعاد خارجی میکرومتر را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کرده سپس قطعه را بین فکین قرار داده، میکرومتر را بسته و آن را بخوانید.
- روش خواندن:** ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه گیری و کار با میکرومتر مطابق زیر عمل شود:

**الف) میکرومتر با تفکیک پذیری ۰/۰ میلی مترو تقسیمات استوانه متحرک ۵۰**

- ۱ به گستره اندازه گیری میکرومتر توجه شود.
- ۲ با توجه به موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت، مقدار صحیح اندازه بر حسب میلی متر خوانده شود.
- ۳ با در نظر گرفتن موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط پایین خط صفر استوانه ثابت و در صورت وجود اندازه ۰/۵ میلی متر خوانده شود.
- ۴ هر فاصله روی استوانه متحرک نشان دهنده ۰/۰ میلی متر است لذا اندازه های ۱/۰۰ میلی متری با توجه به هم راستا بودن یکی از خطوط استوانه متحرک با خط سراسری استوانه ثابت تعیین می شود (شکل ۲).




شکل ۲- میکرومتر با استوانه متحرک ۵۰ قسمتی

جهت چرخش اعداد روی پوسته متحرک (ورنیه) از سمت عدد کوچک تر به سمت عدد بزرگ تر می‌باشد.

نکته



### مثال ۱: مقدار اندازه نشان داده شده در میکرومتر زیر چه قدر است؟

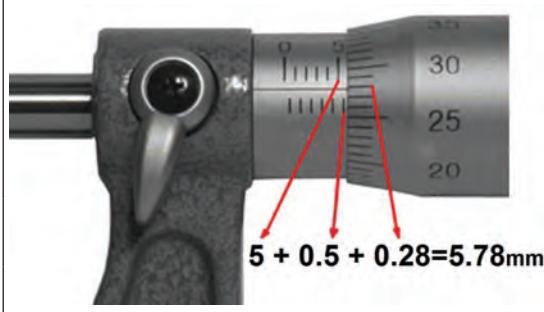

موقعیت لبه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت: ۵ میلی متر

موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات پایین خط صفر استوانه ثابت: ۰/۵ میلی متر


مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد: ۰/۲۸ میلی متر

مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر: ۵/۷۸ میلی متر

فعالیت ۴



### میکرومتر زیر چه مقداری را نشان می‌دهد؟

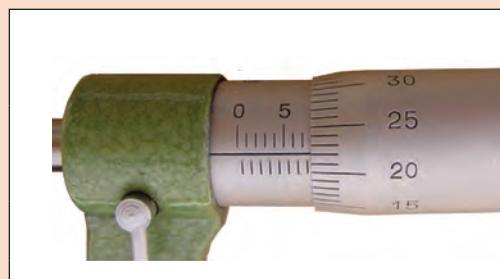

موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت:

موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات پایین خط صفر استوانه ثابت:

مقداری که استوانه متحرک نشان می‌دهد:

مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر:


### ب) میکرومتر با تفکیک پذیری ۰/۰۱ میلی متر و تقسیمات استوانه متحرک ۱۰۰ قسمتی

۱ به گستره اندازه گیری میکرومتر توجه شود.

۲ با توجه به موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به خطوط بالای خط صفر استوانه ثابت، مقدار صحیح اندازه بر حسب میلی متر خوانده شود.

### پودمان ۳: برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی

هر فاصله روی استوانه متحرک نشان دهنده  $1 / 0 / 0$  میلی متر است لذا اندازه های  $1 / 0 / 0$  میلی متری با توجه به هم راستا بودن یکی از خطوط استوانه متحرک با خط سراسری استوانه ثابت تعیین می شود. (شکل ۳)

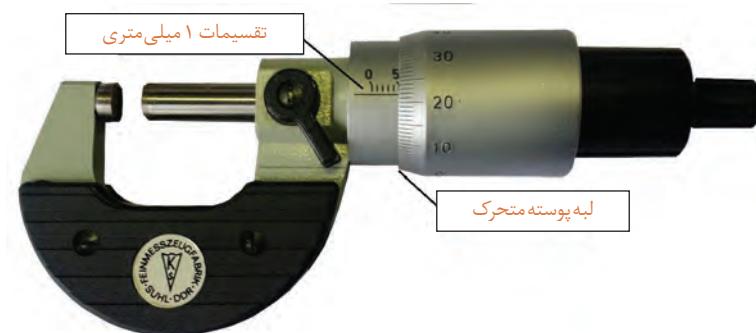

شکل ۳- میکرومتر با استوانه متحرک  $100$  قسمتی

**مثال ۲:** مقدار اندازه نشان داده شده در میکرومتر زیر را خوانده و در محل مربوطه بنویسید.

	موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت:
	مقداری که استوانه متحرک نشان می دهد:
	مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر:

### فعالیت ۵



میکرومتر زیر چه مقداری را نشان می دهد؟

	موقعیت لبه استوانه متحرک نسبت به تقسیمات بالای خط صفر استوانه ثابت:
	مقداری که استوانه متحرک نشان می دهد:
	مقدار کلی خوانده شده از روی میکرومتر:

### نکات ایمنی



۱ در هنگام کار با میکرومتر حتماً از جفجغه استفاده کنید.

۲ از وارد شدن ضربه به میکرومتر خودداری کنید.

۳ بعد از اتمام کار میکرومتر را بسته و در جعبه مخصوص به خودش قرار دهید.

### میکرومتر عمق سنج



شکل ۴- میکرومتر عمق سنج

از این میکرومتر برای اندازه‌گیری عمق انواع قطعات مانند عمق سوراخ‌ها، پله‌ها، شیارها و... استفاده می‌شود. میکرومتر عمق سنج از یک فک ثابت (جهت قرار گرفتن روی قطعه) و میله اندازه‌گیری تشکیل شده است. میله اندازه‌گیری درون استوانه‌ای مدرج جای دارد و به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند. میزان ارتفاعی که نوک میله اندازه‌گیری از سطح فک ثابت بیرون می‌آید، برابر با عمق قطعه می‌باشد و از روی میکرومتر قابل خواندن است. برای افزایش گستره اندازه‌گیری آن یک سری میله استاندارد همراه میکرومتر پیش‌بینی شده که بر حسب مورد روی میکرومتر سوار می‌شود. (شکل ۴)



شکل ۵- اندازه‌گیری با میکرومتر عمق سنج

**روش خواندن:** روش خواندن میکرومتر عمق سنج مانند میکرومتر اندازه‌گیر خارج است فقط باید دقیق کرد که در زمان خواندن اندازه میله سوار شده به اندازه خوانده شده اضافه شود. (شکل ۵)

### میکرومتر اندازه‌گیر داخل

سوراخ‌های قطعات زیر که با دقیق  $1 / 0.1$  میلی‌متر ساخته شده اند با چه وسیله‌ای قابل اندازه‌گیری هستند؟



فعالیت ۶



با توجه به اینکه دقیق مورد نظر اندازه گیری، با کولیس امکان پذیر نیست لذا به ابزارهایی با دقیق بالاتر نیاز است. میکرومترهای اندازه گیر داخل وسیله مناسبی برای اندازه گیری قطر سوراخها با دقیق ۱/۰ میلی‌متر می‌باشند. این میکرومترها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که دو نوع آن توضیح داده می‌شود.

### میکرومتر اندازه گیری داخل شاخص دار (میکرومتر کولیسی)

از میکرومتر اندازه گیری داخلی شاخص برای اندازه گیری قطر سوراخها، شیارها و شکافها استفاده می‌شود. دقیق اندازه گیری این میکرومترها ۱/۰ میلی‌متر است و برخلاف میکرومتر اندازه گیر خارج از راست به چپ خوانده می‌شود. حداقل اندازه‌ای که توسط این میکرومتر می‌توان قرائت نمود زمانی است که میکرومتر کاملاً بسته باشد یعنی شاخص‌های ثابت و متحرک به هم چسبیده باشند. حداقل اندازه‌ای که این میکرومتر در سیستم متریک می‌تواند اندازه گیری کند برابر با ۵mm است و همچنین دامنه اندازه گیری این میکرومترها روی شاخص آن نوشته می‌شود. (شکل ۶)



شکل ۶- میکرومتر اندازه گیر داخلی شاخص دار

### میکرومتر اندازه گیر داخلی سه نقطه (سه نقطه)

این میکرومترها وسیله بسیار مناسبی برای اندازه گیری قطر سوراخ‌ها می‌باشند حسن مهم این میکرومتر این است که به علت داشتن سه نقطه در هنگام اندازه گیری محور وسیله اندازه گیری دقیقاً در محور کار قرار گرفته و از بروز خطأ در عمل اندازه گیری جلوگیری شود. (شکل ۷)

**نحوه خواندن:** نحوه خواندن این میکرومتر مانند میکرومترهای اندازه گیر خارج است. گستره اندازه گیری این میکرومترها در روی آنها نوشته شده است.



شکل ۷- میکرومتر سه نقطه

در هنگام انتخاب میکرومتر سه نقطه به گستره اندازه گیری آن و قطر سوراخ توجه شود.

نکته



## برقکاری

عموماً سوراخ‌هایی که به وسیله متنه و مته خزینه تولید می‌شوند از دقیقت و کیفیت سطح پایینی برخوردار هستند، برای افزایش کیفیت سطح، دقیقت ابعاد و افزایش دقیقت شکل هندسی آنها لازم است فرایندهای تکمیلی مانند برقکاری، داخل تراشی دقیق، سنگ‌زنی، هونینگ کاری و... بروی آنها انجام شود.

### فعالیت ۷



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد خواسته شده را پاسخ دهید.

The technical drawing shows a mechanical part with the following dimensions and features:

- Overall width: 120 mm
- Outer diameter of the left circular feature: 25 mm
- Inner diameter of the left circular feature: 20 mm
- Width of the stepped section: 50 mm
- Outer diameter of the stepped section: Ø20.68 mm
- Width of the stepped section: 20 mm
- Thickness of the stepped section: 10 mm
- Outer diameter of the right stepped section: Ø20 mm
- Width of the right stepped section: 18 mm
- Thickness of the right stepped section: 10 mm
- Total height of the part: 20 mm
- Bottom surface has a vertical dimension of 10 mm from the base.

Questions:

- عبارت  $\varnothing 28$  بیان کننده چیست؟
- مفهوم عبارت  $\varnothing 20G8$  چیست؟
- مفهوم عبارت  $\varnothing 10H6$  چیست؟
- سوراخ‌های قطر ۱۰ و ۲۰ میلی‌متر با سوراخ قطر ۲۸ میلی‌متر چه تفاوتی دارند؟

### فعالیت ۸



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر مفهوم علامت ترانس‌های هندسی به کار رفته را نوشه و راه‌های دستیابی به این هدف را بیان کنید.

پاسخ:

The technical drawing shows a mechanical part with the following dimensions and features:


- Outer diameter of the top horizontal slot: Ø40 mm
- Width of the top horizontal slot: Ø25 mm
- Width of the central vertical slot: Ø16 mm
- Width of the bottom horizontal slot: Ø41 mm
- Outer diameter of the bottom horizontal slot: Ø60 mm
- Total height of the part: 60 mm
- Left side thickness: 7.5 mm
- Right side thickness: 4 mm
- Top surface has a vertical dimension of 10 mm from the base.

Technical notes:

- Top horizontal slot:  $\text{Ø} 40$ ,  $\text{Ø} 25$ ,  $\text{Ø} 16$  (with a note:  $\text{O } 0.01$  and  $\Delta 0.05$ )
- Bottom horizontal slot:  $\text{Ø} 41$ ,  $\text{Ø} 60$



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر نام روش‌های پرداخت سوراخ زیر را بنویسید.

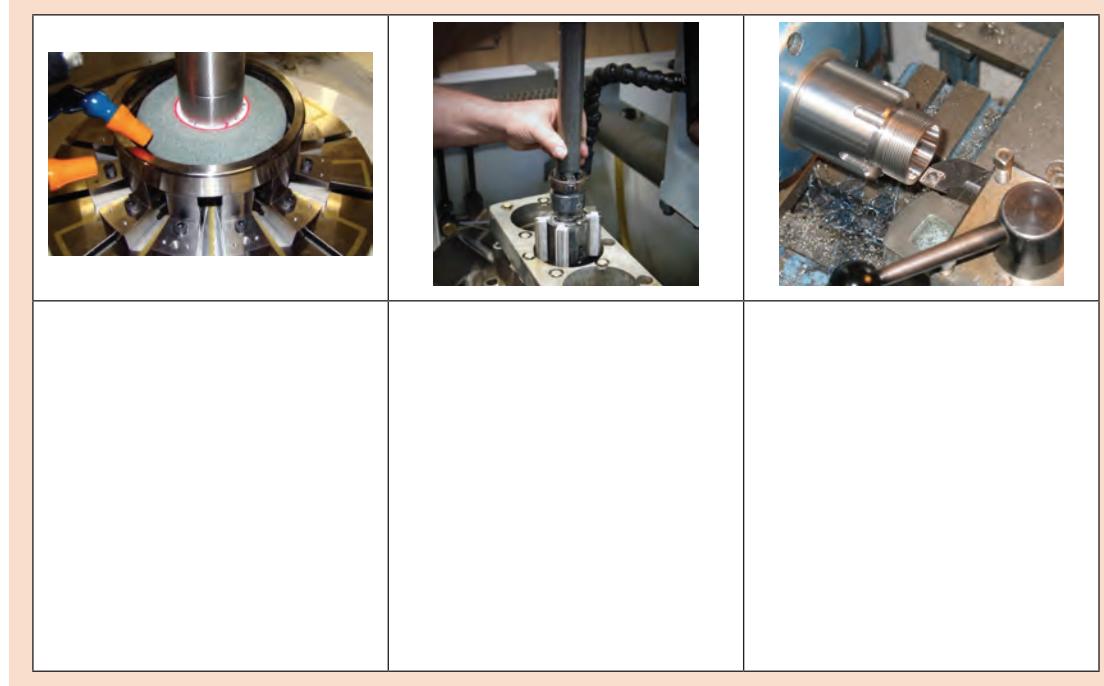

## برقو

برقو ابزاری استوانه‌ای و یا مخروطی شکل است که از لبه‌های برنده با شیار مستقیم و مارپیچ تشکیل شده و از آن برای افزایش دقت ابعادی و کیفیت سطح سوراخ‌های ایجاد شده به وسیله متنه استفاده می‌شود، جنس آن معمولاً از فولاد ابزار و یا فولاد تندبر می‌باشد.


## برقوکاری

در برقوکاری براده‌های خیلی ظریف از دیواره داخلی سوراخ برداشته می‌شود و باعث افزایش کیفیت سطح و دقت ابعادی سوراخ‌های ایجاد شده به وسیله متنه می‌گردد. کیفیت‌های قابل دستیابی در برقوکاری مطابق زیر است. (جدول ۱)

جدول ۱- کیفیت‌های قابل دستیابی در برقوکاری		
H6-H7-H8-H9	علام انطباقی	
۰/۲-۶/۳	بر حسب میکرومتر Ra	کیفیت سطح
۰/۸-۲۵	بر حسب میکرومتر Rz	



دستیابی به کیفیت سطح و تولرانس ابعادی کدامیک از سوراخ‌های قطعه زیر در برقوکاری امکان‌پذیر است؟

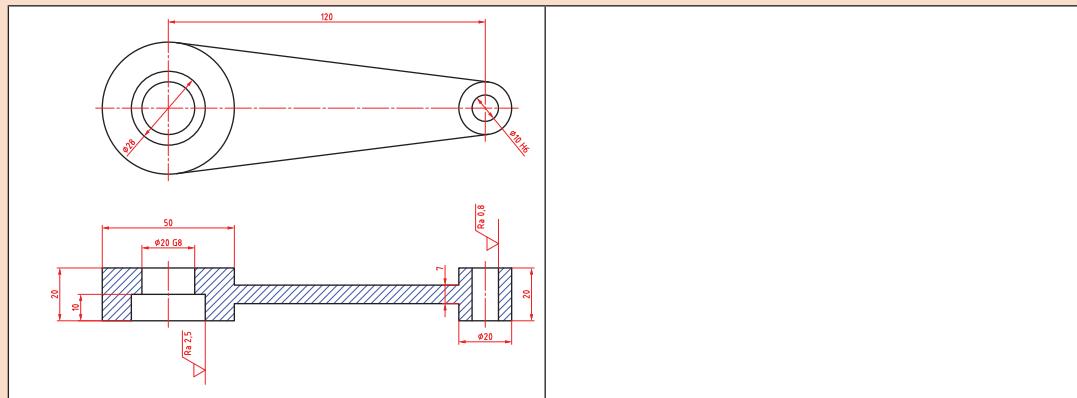

برقوکاری در دو حالت دستی و ماشینی انجام می‌گیرد. در کتاب تولید به روش مونتاژکاری کار با برقوی دستی شرح داده شد. در این فصل برقوکاری ماشینی شرح داده می‌شود.

**برقوی ماشینی:** این برقوها نیز به شکل استوانه‌ای یا مخروطی و شیارهای برنده مستقیم یا مارپیچ ساخته شده‌اند، جنس آنها نیز مانند برقوهای دستی است. بعضی از این برقوها با لبه‌های برشی از جنس کار ساخته شده‌اند. (شکل ۸)



برقوی ماشینی شیار مارپیچ



برقوی ماشینی شیار مستقیم

شکل ۸-برقوی ماشینی

برقوی ماشینی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- ۱ دنباله مخروطی یا استوانه‌ای برای بستن به ماشین متنه یا دستگاه مرغک ماشین تراش
- ۲ لبه‌های برنده
- ۳ سر مخروطی که معمولاً وظیفه هدایت ابزار به درون سوراخ را دارد. (شکل ۹)



شکل ۹-ساختمان برقوی ماشینی

براده‌برداری در برقو توسط لبه برنده در طول شیار آن انجام می‌شود، زاویه براده را اصولاً کم یا صفر در نظر می‌گیرند حتی بعضی مواقع برای افزایش کیفیت سطح زاویه براده را منفی نیز در نظر می‌گیرند. همچنین در

برقوی ماشینی قسمت استوانه‌ای (لبه برنده) را برای هدایت بهتر درون سوراخ کوتاه‌تر می‌سازند.

### پودمان ۳: برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی

زاویه سر مخروطی به زاویه پخ جلویی برقو معروف است، مقدار این زاویه در برقوهای ماشینی نسبت به برقوهای دستی بزرگ‌تر می‌باشد.

### فعالیت ۱۱



تفاوت برقوی دستی و ماشینی را بنویسید.

۱ زاویه پخ جلویی

۲ دنباله برقو

۳ قسمت استوانه‌ای (لبه برنده)



شکل ۱۰- برقوی ماشینی بالبه برش بلند



شکل ۱۱- برقوی ماشینی بالبه کوتاه.



شکل ۱۲- برقوی ماشینی خشن تراش

**انواع برقوهای ماشینی**  
**برقوی ماشینی با لبه برش بلند:** این برقو شبیه برقوی دستی است با این تفاوت که دنباله آن به صورت مخروط مورس برای نصب شدن روی محور ماشین متّه است. (شکل ۱۰)

**برقوی ماشینی با لبه برش کوتاه:** دنباله این برقوها به صورت استوانه‌ای یا مخروطی است و شیار بین لبه‌های برش عمیق‌تر هستند لیکن از نظر طول کوتاه‌تر هستند از آنجایی که طول کوتاه‌تری دارند کمتر می‌شکنند و اقتصادی‌تر بوده و در کارهای دقیق‌تر از آن استفاده می‌شوند (شکل ۱۱)

**برقوی ماشینی خشن تراش:** فقط لبه جلویی آن براده برداری می‌کند و شیارها برای خروج بهتر براده طراحی شده و در جایی که براده برداری زیاد باشد و کیفیت سطح اهمیت کمتری داشته باشد و استوانه‌ای بودن سوراخ بیشتر مورد نظر باشد به کار می‌رود. (شکل ۱۲)

همان‌طور که در کتاب تولید به روش مونتاژکاری در قسمت برقدستی توضیح داده شد برقوکاری دارای حرکت گردشی و پیشروی می‌باشد به همین دلیل در برقوکاری ماشینی باید از متّه و یا دستگاهی استفاده کرد که دارای حرکت پیشروی اتوماتیک باشد. جدول زیر موارد استفاده برقوی ماشینی را نشان می‌دهد. (جدول ۲)

## جدول ۲- موارد استفاده برقوی ماشینی

ردیف	نام	شكل	کاربرد
۱	برقوی پوسته‌ای		برای پرداخت کاری و دقیق کردن سوراخ‌های کار می‌رود.
۲	برقوی دنباله‌دار رز (roz)		این برقو در ابتدای کار برای خشن تراشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳	برقوی مخروطی		برای برقوکاری سوراخ‌های مخروطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴	برقوی پوسته‌ای بازشو دنباله‌دار		برای برقوکاری بسیار دقیق در تولید انبوه استفاده می‌شود.

## تعیین عده دوران و سرعت پیشروی

میزان عده دوران و سرعت پیشروی در برقوکاری ماشینی به جنس قطعه کار و نوع برقو بستگی دارد ولی در حالت کلی سرعت برشی مناسب برای برقوهای تند بر حدود، دوسوم سرعت برشی مته هم اندازه آن در نظر گرفته می‌شود. (جدول ۳)

## جدول ۳- سرعت برشی و پیشروی پیشنهادی برای برقوهای ماشینی از فولاد تند بر

ردیف	جنس قطعه کار	سرعت برشی	قطر برقو (میلی‌متر)	سرعت پیشروی (میلی‌متر در هر دور)
۱	فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی	۸-۱۲ میلی‌متر بر دقیقه	۵	۰/۰۱
۲			۸	۰/۱۵
۳			۱۲	۰/۲۰
۴			۱۶	۰/۲۵
۵			۲۵	۰/۳۵

## اصول و نکات فنی در هنگام کار با ماشین مته در حالت خودکار

کار با هر وسیله برقی نیاز به داشتن اطلاعات کافی و دقیق از چگونگی عملکرد و خطرات احتمالی آن می‌باشد از آنجایی که کار کردن با دستگاه مته را در سال دهم آموزش دیده اید در این کتاب فقط کار با ماشین مته به صورت خودکار آموزش داده می‌شود.

- ۱ قبل از انجام کار از محکم بودن گیره اطمینان حاصل کرده، قطعه کار را ترازنموده و محکم درون گیره بیندید.
- ۲ با توجه به جدول کنار دستگاه مته سرعت پیشروی مورد نظر را انتخاب کرده و دستگاه را تنظیم کنید.

- ۱ پیچ تنظیم عمق بار را با توجه به عمق قطعه مورد نظر تنظیم کنید.
- ۲ دستگاه را با توجه به تعداد دوران انتخابی تنظیم کرده و سپس دستگاه را مطابق با جهت دوران ابزار روشن کنید.
- ۳ ابزار را در حالت دستی به قطعه کار نزدیک کنید (۳ تا ۵ میلی‌متری قطعه کار)
- ۴ اهرم بار (اهرم اتوماتیک) را فشار داده تا دستگاه به صورت خودکار حرکت کند.
- ۵ بعد از اینکه ابزار به عمق مورد نظر رسید اهرم را از حالت خودکار خارج کرده و یا جهت حرکت پیشروی را بر عکس کنید تا ابزار از قطعه کار خارج شود.

نکته



قبل از کار با ماشین در حالت خودکار و خاموش بررسی کنید که محور دستگاه با جایی برخورد نداشته باشد.

فعالیت ۱۲



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر سرعت‌های پیشروی در دستگاه متنه را یکبار در حالت خاموش روی ماشین تنظیم کنید.

### اصول و نکات فنی در برقوکاری ماشینی

- ۱ قطر سوراخ برای عملیات برقوکاری از جدول زیر تعیین شود. (جدول ۴)

جدول ۴- رابطه بین قطر برقو و قطر سوراخ		
ردیف	قطر برقو (میلی‌متر)	قطر سوراخ (میلی‌متر)
۱	۶/۳	قطر سوراخ حدود ۰/۲۵ کمتر از قطر برقو
۲	۶/۳-۱۲/۵	قطر سوراخ حدود ۰/۴ کمتر از قطر برقو
۳	۱۲/۵-۲۵	قطر سوراخ حدود ۰/۵ کمتر از قطر برقو
۴	۲۵-۳۸	قطر سوراخ حدود ۰/۶ کمتر از قطر برقو

- ۲ برقو را متناسب با قطر و علامت انطباقی سوراخ انتخاب کنید.
- ۳ با توجه به جنس قطعه کار سرعت برشی و سرعت پیشروی را از جدول مربوطه به دست آورده و با توجه به قطر

برقو و سرعت برشی واستفاده از رابطه  $V = \frac{N \times D \times \pi}{1000}$ ، عده دوران را محاسبه کنید.


۴ دستگاه را با توجه به تعداد دوران و سرعت پیشروی محاسبه شده تنظیم کنید.

۵ برقو را روی محور دستگاه نصب کنید (شکل ۱۳)

۶ قبل از برقوکاری عمود بودن محور متنه با میز ماشین کنترل شود.

۷ قبل از برقوکاری مطابق قطر سوراخ را کنترل کرده تا اندازه سوراخ متناسب با قطر برقو باشد.

۸ جهت دوران محور دستگاه متنه مطابق با جهت دوران لبه‌های برنده باشد. (شکل ۱۴)

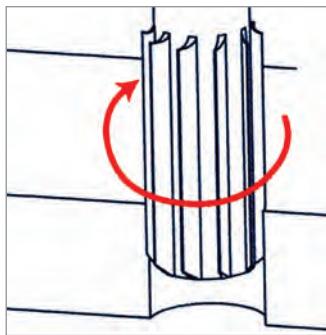

شکل ۱۴- جهت دوران برقو



شکل ۱۳- نصب برقو روی محور دستگاه مته



- ۹ به منظور حفاظت بهتر از برقو، بهتر است آن را روی یک صفحه چوبی قرار داده تا با اشیای دیگر تماس نداشته باشد، همچنین برای نگهداری از جعبه مخصوص استفاده شود تا به لبه‌ها آسیب وارد نشود.
- ۱۰ زمان برقوکاری با ماشین حتماً از مقدار زیادی مایع خنک کننده استفاده کنید.
- ۱۱ قبل از خاموش کردن ماشین دریل حتماً برقو را از درون سوراخ خارج کرده باشید.
- ۱۲ هیچگاه در هنگام عملیات برقوکاری جهت دوران ابزار عوض نشود.
- ۱۳ در زیر قطعه کار در موقعیت‌های مناسب زیرکاری قرار داده شود تا در زمان خروج برقو از سوراخ با میز دستگاه یا گیره برخورد نکند.

### فعالیت ۱۳



اگر جهت گردش برقو اشتباه باشد چه اشکالاتی ایجاد می‌شود؟

نکات ایمنی


نکات زیست محیطی

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل خود قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ براده‌های فلزات را از هم جدا نموده و در محیط مناسب نگهداری کنید.
- ۴ از ریختن ضایعات و مواد خنک کننده در محیط اطراف خودداری کنید.

## فعالیت ۱۴



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر با توجه به نقشه، خواسته‌های زیر را پاسخ دهید.

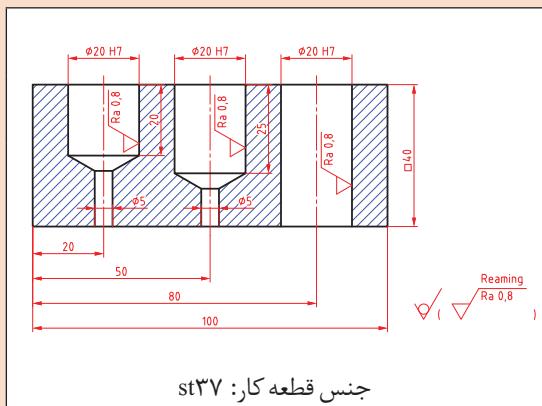

۱- سرعت برشی برای برقو: ۲۰ H7

۲- قطر سوراخ برای برقو: ۲۰ H7

۳- مته‌های مورد نظر برای سوراخکاری:

۴- تعیین عدد دوران و تنظیم آن روی ماشین مته:

۵- تعیین سرعت پیشروی و تنظیم آن روی ماشین مته:

۶- تعیین نوع مایع برشی برای برقوکاری:

## نکته



کلیه فعالیت‌های کارگاهی به صورت گروه‌های دو نفری انجام شود.

## فعالیت

### فعالیت کارگاهی ۱

**موضوع:** برقوکاری ماشینی

**تعداد:** یک عدد

### وسایل مورد نیاز

۱- دستگاه مته با لوازم جانبی

۲- قطعه کار از جنس St37 با  $100 \times 40 \times 40$

۳- کولیس ارتفاع سنج

۴- وسایل خط کشی و سنبه نشان کاری

۵- کولیس ۰/۰۵mm

۶- چکش ۲۰۰ گرمی

۷- صفحه صافی کارگاهی  $400 \times 400$

۸- مته  $5, 10, 19/5mm$

۹- برقو ۲۰ H7

۱۰- میکرومتر داخلی سنج ۰/۰۱

### نکات ایمنی و حفاظتی

۱- دستگاه مجهز به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.



- ۱ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی متر باشد.
- ۲ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
- ۳ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.
- ۴ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، اندازه، آستین بسته و...).
- ۵ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشتر، گردنبند و موی سر کوتاه باشد.
- ۶ استفاده از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک.
- ۷ استفاده از عایق زیر پایی.

### مراحل انجام کار

- ۱ کنترل ابعاد قطعه کار مطابق نقشه با کولیس و پلیسه گیری و تمیز کردن آن.
- ۲ خط کشی و سنبه نشان زدن قطعه کار مطابق با اصول فنی.
- ۳ بستن گیره روی میز دستگاه متنه و بستن قطعه کار در گیره مطابق اصول فنی کار مربوطه.
- ۴ آماده سازی دستگاه متنه برای سوراخ کاری با توجه به قطر متنه.
- ۵ انجام عملیات سوراخ کاری مطابق نقشه و با رعایت انجام عملیات پیش متنه.
- ۶ پس از انجام سوراخ کاری وزدن متنه ۱۹/۵ قطر سوراخ توسط کولیس کنترل شود.
- ۷ برقوی ماشینی H7 روی ماشین متنه نصب شود.
- ۸ با توجه به جنس قطعه کار و قطر برقو سرعت پیش روی و تعداد دوران دستگاه تنظیم شود.
- ۹ عملیات برقو کاری ماشینی همراه با مایع برنشی مناسب انجام شود.
- ۱۰ باز کردن قطعه کار و پلیسه گیری آن.

**کنترل ابعادی قطعه کار:** چنانچه دامنه قطر سوراخ H7 (بر پایه جدول انطباقات صفر و بیست و یک میکرون) باشد وضعیت سوراخ را از نظر ابعادی با میکرومتر داخل سنج در سه موقعیت ۱۲۰ درجه کنترل کرده ابعاد هر سوراخ را در جدول زیر بنویسید.

نتایج کنترل ابعادی قطعه کار		
سوراخ سوم	سوراخ دوم	سوراخ اول
قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>	قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>	قابل قبول <input type="checkbox"/> غیرقابل قبول <input type="checkbox"/>

### در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.


## فعالیت

### فعالیت کارگاهی ۲



**موضوع:** برقوکاری ماشینی

**تعداد:** یک عدد

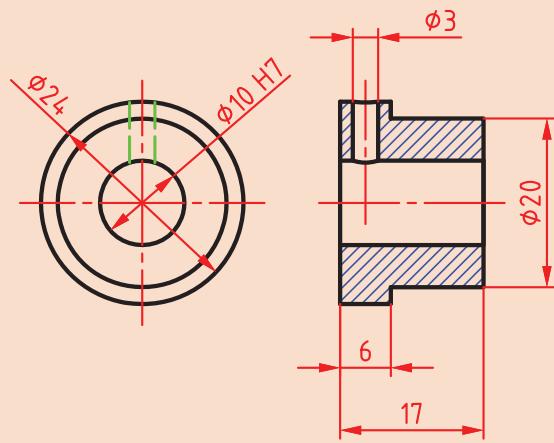

#### وسایل مورد نیاز

- ۱ دستگاه تراش با لوازم جانبی
- ۲ قطعه کار از جنس St37
- ۳ دستگاه متنه با لوازم جانبی
- ۴ متنه مرغک
- ۵ متنه ۹/۶mm
- ۶ کولیس ۰/۰۵mm
- ۷ برقو ۲۰H7
- ۸ میکرومتر داخلی سنج ۰/۰۱
- ۹ جناغی ۷ شکل
- ۱۰ گونیای موبی

#### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ دستگاه مجهز به سیستم ارتبینگ (Earthing) باشد.

۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی متر باشد.

۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.

۴ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.

۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، اندازه، آستین بسته و...).

۶ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشت، گردنبند و موی سرکوتاه باشد.

۷ استفاده از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک.

۸ استفاده از عایق زیرپایی.



#### مراحل انجام کار

۱ کنترل ابعاد قطعه کار مطابق نقشه با کولیس و پلیسه گیری و تمیز کردن قطعه کار.

۲ بستن قطعه کار به دستگاه تراش و کفتراشی کردن یک طرف آن.

۳ انجام عملیات متنه مرغک زنی مطابق اصول فنی.

۴ انجام عملیات سوراخکاری مطابق نقشه و رعایت اصول پیش متنه زنی با متنه های ۰.۵، ۹/۶mm.

۵ انجام عملیات روتراشی و پله تراشی و کفتراشی طرف دوم مطابق نقشه با رعایت اصول فنی.

۶ کنترل ابعاد قطعه با کولیس ۰/۰۵mm.

- ۷ بستن گیره روی میز دستگاه دریل و بستن قطعه کار در گیره بین جناغی شکل مطابق با اصول فنی.
- ۸ برقوی ماشینی H7 روی دریل نصب شود.
- ۹ با توجه به جنس قطعه کار و قطر برقو سرعت پیشروی و تعداد دوران دستگاه تنظیم شود.
- ۱۰ عملیات برقوکاری ماشینی همراه با مایع خنک کننده انجام شود.
- ۱۱ باز کردن قطعه کار و پلیسه گیری آن.

### کنترل ابعادی قطعه کار

چنانچه دامنه قطر سوراخ H7 (بر پایه جدول انطباقات صفر و هجده میکرون) است وضعیت سوراخ را از نظر ابعادی با میکرومتر داخل سنج از دو طرف در سه موقعیت ۱۲۰ درجه کنترل کرده ابعاد هر سوراخ را در جدول زیر بنویسید.

نتایج کنترل ابعادی قطعه کار					
طرف دوم			طرف اول		
۳	۲	۱	۳	۲	۱
نتیجه نهایی					
<input type="checkbox"/> قابل قبول	<input type="checkbox"/> غیرقابل قبول				

### درپایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کنید و در محل خود قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: برقوکاری ماشینی

<p>-نمونه و نقشه کار:</p>	<p><b>نقشه کار:</b> برقوکاری ماشینی <b>شاخص عملکرد:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ۱ تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۷۶۸۲- m</li> <li><input type="checkbox"/> ۲ پرداخت سطح <math>R_a = 1,6</math></li> </ul> <p><b>شرایط انجام کار:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ۱ انجام کار در محیط کارگاه</li> <li><input type="checkbox"/> ۲ نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس</li> <li><input type="checkbox"/> ۳ تهویه استاندارد و دمای <math>20^{\circ}\text{C} \pm 3</math></li> <li><input type="checkbox"/> ۴ ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار</li> <li><input type="checkbox"/> ۵ وسایل ایمنی استاندارد</li> <li><input type="checkbox"/> ۶ زمان ۲/۵ ساعت</li> </ul> <p><b>مواد مصرفی:</b> جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> ماشین فرز انیورسال با متعلقات - گیره موazی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط ۲۰۰ - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرزنده - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---------------------------	--

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی اولیه قطعه کار	۱	
۲	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۳	آماده سازی دستگاه و ابزار	۱	
۴	انجام برقوکاری ماشینی	۲	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
			<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار</li> <li><input type="checkbox"/> ۲ مسئولیت پذیری</li> <li><input type="checkbox"/> ۳ مدیریت مواد و تجهیزات</li> <li><input type="checkbox"/> ۴ استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ</li> <li><input type="checkbox"/> ۵ تمیز کردن وسایل و محیط کار</li> <li><input type="checkbox"/> ۶ پایبندی به الزامات نقشه</li> </ul>
			میانگین نمرات *

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## واحد یادگیری ۲: شایستگی قلاویزکاری ماشینی

### استاندارد عملکرد

انجام عملیات قلاویزکاری ماشینی مطابق با خواسته‌های نقشه

### پیش‌نیاز

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ نقشه‌خوانی
- ۴ اصول سوراخکاری و کار با دریل

## قلاویزکاری ماشینی


### مقدمه

اتصال با پیچ و مهره یکی از انواع اتصالات جداشدنی است که امروزه با توجه به گسترش اتصال قطعات به وسیله پیچ و مهره، ایجاد دندنه در قطعه به وسیله قلاویز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به روش اتصال قطعات زیر با پیچ و مهره دقت کنید.

### فعالیت ۱



تفاوت اتصالات زیر در چیست؟

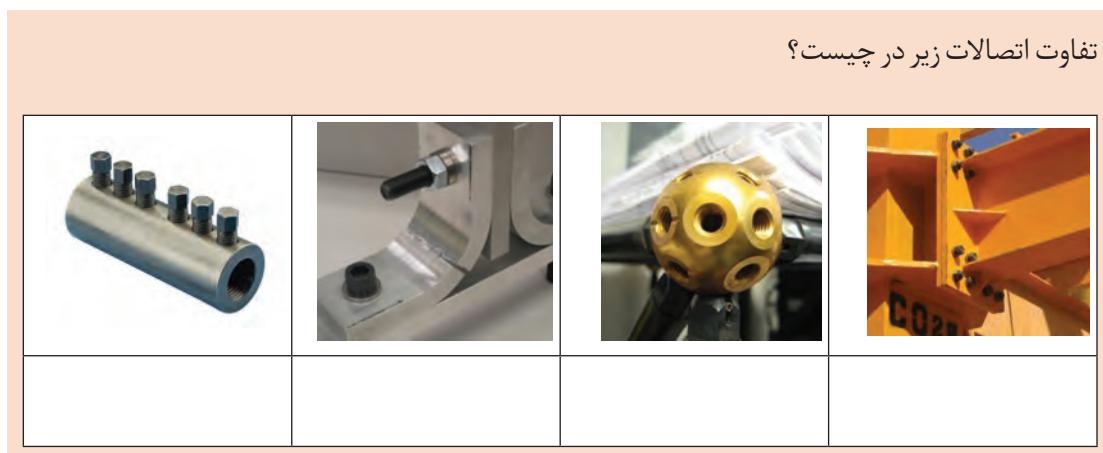


**مهره:** مهره سوراخ استوانه شکل است که در آن دندانه برای بستن پیچ ایجاد شده است. مهره ممکن است به صورت مجزا (شش گوش) باشد یا در بدنه دستگاه ایجاد شده باشد.

مهره‌هایی که به صورت مجزا (شش گوش) ساخته می‌شوند از اجزای استاندارد دستگاه‌های باشند که مستقیماً از بازار قابل خریداری هستند. ولی مهره‌هایی که در بدنه دستگاه ایجاد می‌شوند به روش‌هایی مانند رزوه تراشی داخلی (ماشین تراش) و قلاویزکاری (ماشینی و دستی) ایجاد می‌شوند.

### فعالیت ۲



مفهوم هر یک از تصاویر زیر و همچنین علائم درج شده روی آنها را بنویسید.

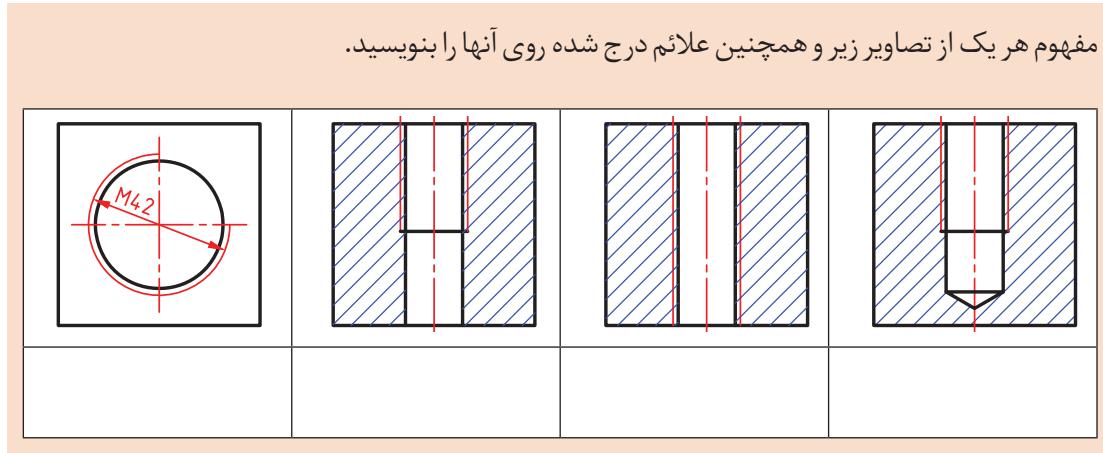

به طور کلی در هر نقشه که علائم تصاویر بالا دیده شود، نشان‌دهنده این است که در این قسمت از قطعه باید یک رزوه داخلی به وسیله قلاویزکاری یا رزوه تراشی داخلی ایجاد شود.



نام و کاربرد هر یک از وسایل زیر را بنویسید.

			نام
			کاربرد

## قلاویزکاری

ساخت مهره‌های کوچک به وسیله قلاویزکاری می‌گویند. قلاویزها در دو نوع گروه ماشینی و دستی ساخته می‌شوند. قلاویزهای دستی در کتاب تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی توضیح داده شد در این فصل قلاویزکاری ماشینی شرح داده می‌شود.

### قلاویز ماشینی

قلاویزهای ماشینی عموماً از جنس فولاد تندری یا HSS ساخته می‌شوند و برخلاف قلاویزهای دستی تکی هستند و به دو صورت شیار مستقیم و شیار مارپیچ تولید شده‌اند. از قلاویزهای شیار مستقیم برای قلاویزکاری سوراخ‌های راه به درواز قلاویزهای شیار مارپیچ برای قلاویزکاری سوراخ‌های بن بست استفاده می‌شود. (شکل ۱)



قلاویز ماشینی شیار مارپیچ



قلاویز ماشینی شیار مستقیم

شکل ۱-قلاویزهای ماشینی

**ساختمان قلاویز ماشینی:** یک قلاویز ماشینی از دنباله، ساق (بدنه) و لبه برنده، شیار قلاویز (مستقیم، مارپیچ) و پخ جلوی قلاویز تشکیل شده است. (شکل ۲)



شکل ۲-ساختمان قلاویز ماشینی



تفاوت قلاویز ماشینی با قلاویز دستی را بنویسید؟



### ماشین آلات و تجهیزات برای قلاویزکاری ماشینی

اغلب ماشین های متنه ستونی، قابلیت قلاویزکاری را نیز دارند. این ماشین ها از قسمت های اصلی پایه ستون، میز و کلگی تشکیل شده اند. دستگاه متنه ستونی که در قلاویزکاری ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای دور چپ گرد و راست گرد باشد زیرا وقتی عملیات قلاویزکاری به پایان می رسد جهت گردش قلاویز باید تغییر کند تا قلاویز مانند یک پیچ از درون مهره باز شود. (شکل ۳)

در قلاویزکاری ماشینی سرعت پیش روی برابر با گام قلاویز است و زمانی که قلاویز درگیر می شود مطابق با گام قلاویز درون حفره پیش می رود. در قلاویزکاری سوراخ های بن بست باید قبل از برخورد قلاویز با انتهای سوراخ جهت گردش قلاویز معکوس شود تا از شکستن قلاویز جلوگیری شود به همین جهت بر روی کلگی دریل ستونی یک سری تجهیزات نصب می شود که می توان میزان عمق سوراخ را تنظیم کرد و وقتی قلاویز به عمق مورد نظر رسید جهت گردش محور دریل را تغییر داد. (شکل ۴)



### تجهیزات بستن قلاویز روی ماشین متنه: تجهیزات

بستن قلاویز روی ماشین متنه ستونی دارای دنباله مخروطی مطابق با گلوبی ماشین متنه هستند. (شکل ۵)



تجهیزات بستن قلاویز روی ماشین مته ستونی مانند تیغه فرزهای انگشتی دارای یک سری فشنگی می‌باشند که با توجه به دنباله قلاویز، این فشنگی‌ها تغییر می‌کنند. در هنگام قلاویزکاری باید از فشنگی مناسب با قلاویز استفاده نمود. (شکل ۶)



شکل ۶- فشنگی و قلاویز گیر

#### تنظیم تعداد دوران و سرعت پیشروی ماشین در قلاویز ماشینی:

تعداد دوران در قلاویزکاری ماشینی را با توجه به سرعت برشی و قطر قلاویز از رابطه  $V = \frac{N \times D \times \pi}{100}$  محاسبه می‌شود. در قلاویزکاری ماشینی سرعت برشی به جنس قطعه کار، جنس ابزار و نوع مایع خنک کننده بستگی دارد. همچنین سرعت پیشروی در قلاویزکاری ماشینی برابر با گام پیچ می‌باشد. (جدول ۱)

جدول ۱- سرعت برشی و مایع خنک کننده پیشنهادی برای قلاویز ماشینی HSS

$V(m/min)$	مایع خنک کننده	جنس قطعه کار	$V(m/min)$	مایع خنک کننده	جنس قطعه کار
۲۷-۳۰	ذفت سفید	آلミニوم	۱۲-۱۸	روغن پایه گوگرد	فولاد کم کربن
۲۷-۳۰	روغن محلول یا پایه سبک	برنج	۸-۱۱	روغن پایه گوگرد	فولاد پرکربن
۲۱-۲۴	روغن خشک یا حل شونده	چدن	۳-۱۱	روغن حل شونده	فولاد ضدزنگ

#### فعالیت ۵



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد زیر را برای ساخت یک مهره M16 انجام داده و سپس نتیجه کار را در کلاس ارائه نمایید.

۱ مته‌های مورد نیاز، قلاویز ماشینی M16، قلاویز گیر و شابلون دنده را از انبار تحويل بگیرید.

۲ قطر سوراخ برای قلاویزکاری را به دست آورید و مته‌های مورد نیاز برای سوراخکاری را از انبار تحويل بگیرید.

۳ تعداد دوران مورد نظر را به دست آورید و دستگاه را با این عدد دوران تنظیم کنید.

۴ مایع خنک کننده پیشنهادی برای این جنس را تهیه کنید.

۵ قلاویز M16 را با شابلن دنده کنترل کنید تا از صحت گام آن اطمینان حاصل کنید.

نکته



### اصول و نکات فنی در قلاویزکاری ماشینی



شکل ۷- کنترل عمود بودن قلاویز با سوراخ

۱ از دقیق بودن قطر سوراخ برای قلاویزکاری با توجه به جداول موجود در کتاب همراه هنرجو اطمینان حاصل کنید.

۲ قطعه کار را محکم (با استفاده از گیره یا روپند) روی میز ماشین بیندید و اگر برای بستن قطعات گرد از گیره استفاده می کنید بهتر است از جناقی V شکل استفاده شود.

۳ کلت قلاویزگیر را در گلویی دستگاه نصب کنید.

۴ با توجه به قطر قلاویز، قلاویز را به همراه فشنگی روی کلت نصب کرده و پیچ کلت را با آچار مخصوص محکم کنید. (بهتر است در هنگام محکم کردن مهره دستگاه مته در روی دور سنجین تنظیم شده باشد).

۵ با توجه به جنس قطعه کار و قطر قلاویز تعداد دوران را محاسبه کرده و دستگاه دریل را تنظیم کنید.

۶ عمود بودن قلاویز بر سوراخ را با گونیا مویی کنترل کنید زیرا کج بودن قلاویز موجب شکستن قلاویز می شود. (شکل ۷)

۷ عمق مورد نیاز برای قلاویزکاری را روی دستگاه تنظیم کنید.

۸ با توجه به جنس قطعه کار مایع خنک کننده مناسب انتخاب کرده و در حین قلاویزکاری از آن استفاده کنید.

۹ هرگز دستگاه را در زمانی که قلاویز درون سوراخ است خاموش نکنید.

۱۰ قلاویز را در جعبه مخصوص بدور از ابزارهای دیگر قرار داده زیرا لبه های برنده به ضربه حساس است.

نکته



کلیه فعالیت های کارگاهی به صورت گروه های دو نفری انجام شود.



## فعالیت کارگاهی ۱

**موضوع:** قلاویزکاری ماشینی

**تعداد:** ۱ عدد

۱ دستگاه متنه با لوازم جانبی

۲ قطعه کار از جنس St37 با  $40 \times 40 \times 100$

۳ کولیس ارتفاع سنج

۴ وسایل خط کشی و سنبه نشان کاری

۵ کولیس ۰/۰۵mm


۶ چکش ۲۰۰ گرمی

۷ صفحه صافی کارگاهی  $400 \times 400$

۸ متنه  $5,10,19/5mm$

۹ برقو ۲۰H7

۱۰ میکرومتر داخلی سنج ۰/۰۱

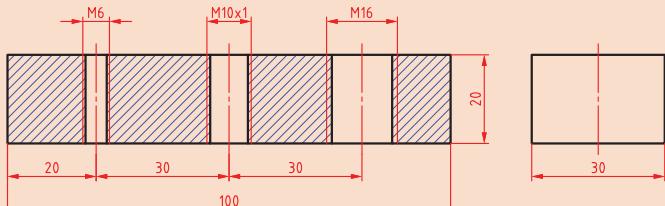

### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ دستگاه مجهر به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.

۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه دید ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی متر باشد.

۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.

۴ قبل از کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.

۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، اندازه، آستین بسته و...)

۶ عدم استفاده از وسایل زینتی مانند ساعت مچی، انگشتر، گردنبند و موی سر کوتاه باشد.

۷ استفاده از کلاه، دستکش مناسب کار، عینک حفاظتی و ماسک

۸ استفاده از عایق زیر پایی

۹ از سلامت سیستم چپ گرد و راست گرد بودن گلوبی دریل اطمینان حاصل کنید.

### مراحل انجام کار

۱ کنترل ابعادی قطعه کار مطابق نقشه با خط کش و گونیا، پلیسه گیری و تمیز کردن آن.

۲ خط کشی و سنبه نشان کاری قطعه کار مطابق اصول فنی مربوطه.

۳ بستن گیره روی میز دستگاه متنه، بستن قطعه کار در گیره و تراز کردن آن مطابق اصول فنی مربوطه.

۴ آماده سازی دستگاه متنه برای سوراخ کاری با توجه به قطر متنه.

۵ انجام عملیات سوراخ کاری مطابق نقشه، بارعایت انجام عملیات پیش متنه (قطر متنه جهت قلاویزکاری).

۶ بستن تجهیزات قلاویز ماشینی روی ماشین متنه.

۷ بستن قلاویزهای M6 و M10 و M12 روی دستگاه (با توجه به قطر قلاویز از فشنگی مناسب استفاده شود).

### پودهمان ۳: برقوکاری و قلاویزکاری ماشینی

- ۸ با توجه به جنس قطعه کار و قطر قلاویز تعداد دوران دستگاه و مایع خنک کننده مناسب را انتخاب کنید.
- ۹ با توجه به نقشه کار برای هر قلاویز میزان عمق قلاویز را روی دستگاه تنظیم کنید.
- ۱۰ قلاویز را در روی سوراخ مورد نظر تنظیم کنید و با گونیا عمود بودن آن را کنترل کنید.
- ۱۱ ماشین را روشن کرده و قلاویزکاری را انجام دهید، در حین قلاویزکاری از مایع خنک کننده استفاده شود.

### کنترل سوراخ قلاویز شده

هر یک از رزوه‌ها را با استفاده از فرمان کنترل کنید.

نتایج کنترل قطعه کار قلاویز شده با فرمان کنترل مهره

M۱۲ مهره	M۱۰ مهره	M۶ مهره	وضعیت فرمان
			گیج بسته می‌شود
			گیج بسته نمی‌شود
<input type="checkbox"/> قابل قبول	<input type="checkbox"/> غیرقابل قبول	<input type="checkbox"/> قابل قبول	نتیجه نهایی

### در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت جدا شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: قلاویز کاری ماشینی


<p><b>نمونه و نقشه کار:</b></p>	<p><b>نقشه کار:</b> قلاویز کاری ماشینی <b>شاخص عملکرد:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱ تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO7682-m</li> <li>۲ پرداخت سطح <math>R_a = 1,6</math></li> <li><b>شرط انجام کار:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱ انجام کار در محیط کارگاه</li> <li>۲ نوریکنواخت باشدت ۴۰۰ لوکس</li> <li>۳ تهویه استاندارد و دمای <math>20^{\circ}\text{C} \pm 3</math></li> <li>۴ ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار</li> <li>۵ وسایل ایمنی استاندارد</li> <li>۶ زمان ۲/۵ ساعت</li> </ul> </li> </ul> <p><b>مواد مصرفی:</b> جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> ماشین فرز انیورسال با متعلقات - گیره موazی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرکف تراش - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---------------------------------	---

معیار شایستگی:			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی اولیه قطعه کار	۱	
۲	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۳	آماده سازی ابزار	۱	
۴	انجام قلاویز کاری	۲	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
۲	مسئولیت پذیری NV2L2		
۳	مدیریت مواد و تجهیزات N66L2		
۴	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت		
۵	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
۶	پایبندی به الزامات نقشه		
میانگین نمرات:			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## پودمان ۴

### برآورد پروژه

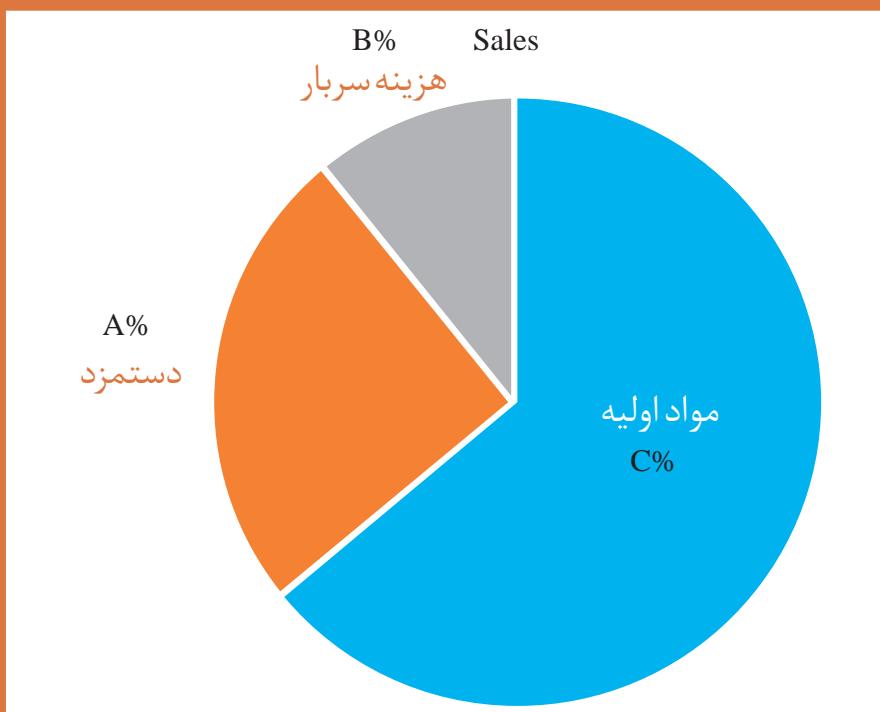

## واحد یادگیری برآورده پروژه

### استاندارد عملکرد

تشریح پروژه ، تحلیل نقشه‌پروژه ، تفکیک و شناسائی قطعات، برآورد مواد خام لازم و برآورد هزینه‌تهیه و ساخت قطعات مطابق استاندارد.

### شایستگی برآورده کننده پروژه

- برآورده کننده باید توانائی نقشه‌خوانی و ترسیم نقشه صنعتی، مطابق اصول استاندارد را داشته باشد.
- برآورده کننده باید با روش‌های تولید آشنائی داشته باشد.
- برآورده کننده باید با اجزای ماشین آشنائی داشته باشد.
- برآورده کننده باید توانائی محاسبات هندسی احجام را داشته باشد.
- برآورده کننده باید توانائی انتخاب روش تولید مناسب و توانائی محاسبات مربوطه را داشته باشد.
- برآورده کننده باید آشنائی لازم با روش‌های تهیه مواد لازم در بازار را داشته باشد.
- برآورده کننده باید توانائی تخمین هزینه‌ها و ارائه قیمت تمام‌شده و فروش را داشته باشد.

### پیش‌نیاز

مدیریت برآورده یک پروژه، متکی به پیش‌نیازهای علمی و تجربی به شرح زیر می‌باشد:

- ۱ نقشه‌خوانی
- ۲ شناسائی اجزای استاندارد
- ۳ استفاده از جداول استاندارد
- ۴ محاسبه جرم قطعات
- ۵ روش‌های تولید
- ۶ محاسبه زمان تولید

## برآوردهای پروژه

### مقدمه

در این فصل تلاش است تا هنرجویان با داشتن اندوخته دانش و تجربیات سال‌های گذشته و آشنائی با مدیریت تولید بتوانند به راحتی یک پروژه شامل مجموعه‌ای مرتبط از قطعات، به عنوان ماشین را تفکیک و قطعات آن را شناسائی کرده، قطعات استاندارد را جدا و برای ساخت قطعاتی که باید ساخته شوند اقدام لازم را برنامه‌ریزی کرده و در نهایت با مدیریت منابع و تجهیزات، قیمت تمام‌شده محصول را با توجه به تمام جنبه‌های کار و هزینه‌های صرف شده برآورد نموده و از این رهگذر، کوتاه‌ترین راه ممکن از نظر زمان و ارزان‌ترین روش برای تولید محصول را انتخاب کنند.

### واژه‌های کلیدی

**پروژه:** فعالیت یا فعلی است که برای اجرای آن به برنامه‌ریزی نیاز است. پروژه اغلب یک بار انجام می‌شود و به پایان می‌رسد. ولی گاهی نیز پروژه به دسته فعالیت‌هایی گفته می‌شود که باقیستی در فاصله‌های زمانی ویژه تکرار شوند. مانند بازسازی بنیادی یک نیروگاه هر دو سال یک بار.

**برآورد:** روشی برای پیش‌بینی یا تخمين نتیجه یک موضوع که توسط اعضای یک گروه استفاده می‌شود. عموماً زمانی که ورودی‌های به دست آمده کامل نبوده، دارای عدم قطعیت بوده و یا وضعیت ثابتی وجود نداشته باشد، کاربرد دارد. مانند پیش‌بینی زمان کارکرد یک رنده تیز شده.

**هزینه:** شامل بهای مواد، اشیا و خدماتی است که برای کسب درآمد، مورد نیاز می‌باشد. مانند حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، هزینه استهلاک ساختمان و...

نکته


مبالغی که تولید کننده برای تولید صرف می‌کند، هزینه تولید نامیده می‌شود. در یک پروژه اگر هزینه از درآمد بیشتر باشد انجام آن پروژه زیان آور و اگر هزینه از درآمد کمتر باشد، پروژه سود آور است.



### نقشه خوانی اجرائی

برای ساخت هر محصول به نقشه‌ای از قطعات و چگونگی مونتاژ آن نیاز است. نقشه ترکیبی هر محصول از تعداد دهها، صدها و در برخی از موارد هزاران قطعه تشکیل شده است. شکل (۱) نمونه‌ای از نقشه ترکیبی را نشان می‌دهد.

در این مجموعه، پروژه‌ای را مشاهده می‌کنید که از تعدادی قطعه مختلف تشکیل شده است، برای ساخت هر کدام از قطعات، لازم است نقشه‌های اجرایی تهیه شود. تهیه یک نقشه ترکیبی مانند شکل (۱) برای این مجموعه می‌تواند به درک ارتباط قطعات با همدیگر و موقعیت آنها کمک کند و در آخر برای مونتاژ قطعات نیز مفید واقع گردد.

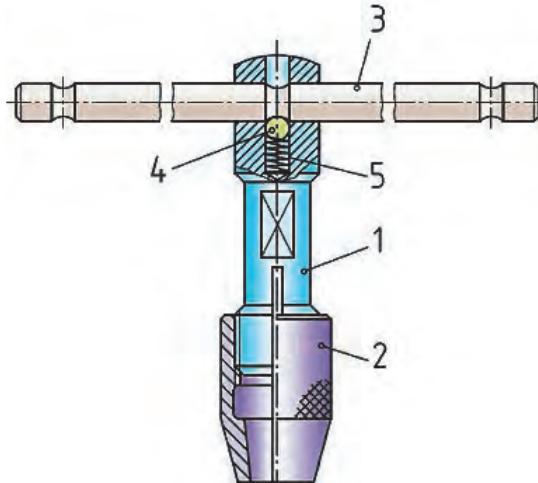

شکل ۱ - دسته قلاویز

**نقشه ترکیبی:** به نقشه‌ای فنی که موقعیت نصب صحیح کلیه قطعات در یک مجموعه با مکانیزمی خاص را نشان می‌دهد و نقشه ترکیبی گویند. شکل (۱) نقشه‌های ترکیبی شامل جدول مشخصات قطعات مجموعه می‌باشد، که با استفاده از آن می‌توانیم تعداد، جنس و مشخصات فنی قطعات را نمایش دهیم. نقشه ترکیبی شکل (۱) دارای جدول مشخصاتی است که اطلاعات قطعات را ارائه نموده است. (جدول ۱)

جدول ۱ - مشخصات فنی نقشه آچار

شماره قطعه	نام قطعه	شماره استاندارد	جنس قطعات	تعداد قطعات	ملاحظات
۰۵	فرن	DIN ۲۰۹۸-۱ x ۹x۲۰		۱	
۰۴	ساقمه	Ø۸ فولادی	ST37	۱	
۰۳	دسته	Ø۱۰ x Ø ۲۰۰	CK45	۱	
۰۲	درپوش		CK45	۱	
۰۱	بدنه				

برای قطعات مجموعه می‌توانیم گزارش روش تولید را به صورت زیر آماده کنیم:

**قطعه شماره ۱:** این قطعه توپی و یا بدنه نامیده شده و از جنس فولاد، که قابلیت سخت کاری دارد ساخته می‌شود. برای تولید آن باید میله‌گرد خام به اندازه لازم برش داده و برای ساخت آن از دستگاه تراش و برای تکمیل فرم آن از دستگاه فرز استفاده کرد.

**قطعه شماره ۲:** این قطعه که به آن درپوش گفته می‌شود از فولاد که قابلیت سخت کاری دارد ساخته می‌شود، برای تولید آن باید میله گرد خامی به ابعاد لازم برش داده و برای تکمیل آن از روش برادری با دستگاه تراش استفاده کرد.

**قطعه شماره ۳:** نام این قطعه، دسته است جنس آن از فولاد می‌باشد. مواد اولیه آن از میله گرد انتخاب شده و برای ساخت آن از دستگاه تراش استفاده می‌شود.

**قطعه شماره ۴:** این قطعه ساقمه بوده و از جنس فولاد سخت شده است. این نوع قطعات استاندارد بوده و به صورت آماده از بازار تهیه می‌شود.

**قطعه شماره ۵:** نام این قطعه فنر بوده و جنس آن از فولاد فنر انتخاب شده است. این قطعه نیز استاندارد بوده و به صورت آماده از بازار خریداری می‌شود.

برآورده و تخمین مقدار مواد اولیه با توجه به نقشه قطعات انجام می‌شود. تنها باید در تخمین مواد، مقدار اضافه تراش را به اندازه‌ها اضافه کرده و نزدیک ترین اندازه استاندارد مواد خام را برای آنها انتخاب نموده و گزارش کرد. برای مثال برای قطعه شماره ۱ در نقشه بالا، اندازه قطر اصلی قطعه ۱۸ میلی متر است، در بازار میله گرد با قطر ۱۸ میلی متر وجود ندارد، لذا قطر بالاتر یعنی ۲۰ میلی متر برای ماده خام آن انتخاب می‌شود.

### فعالیت



نام، چگونگی عملکرد و ابعاد مواد خام برای قطعات شکل ۱ را مطابق زیر بنویسید.

۵	۴	۳	۲	۱	شماره قطعه
					نام قطعه
					چگونگی عملکرد
					ابعاد مواد خام

گاهی علاوه بر نقشه ترکیبی که وظیفه دارد قطعات یک دستگاه را معرفی کند، تصویری سه بعدی از محصول نیز به واحد ساخت، برنامه‌ریزی و مونتاژ پروژه کمک شایانی خواهد کرد.

### فعالیت



نام و روش تولید اجزای هریک از وسایل زیر را بنویسید.

-۱	-۱

-۲		-۲
-۳		-۳
-۴		-۴
-۵		-۵

همچنین برای ساخت باید نقشه تک تک قطعات با مشخصات کامل تهیه شده و در اختیار سازنده قرار گیرد.


### فعالیت



نقشه قطعات نقشه ترکیبی شکل ۱ (صفحه ۱۰۴) را به صورت دستی ترسیم کنید.

### ویژگی‌های نقشه‌های ترکیبی

- الف) تمام قطعات و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر نمایش دهد.
  - ب) اطلاعات ضروری، مانند نام قطعات، تعداد، جنس و مشخصات استاندارد را در اختیار قرار دهد.
  - پ) کارکرد هر قطعه را نمایش دهد.
- نقشه ترکیبی باید تمام ویژگی‌های ذکر شده را به وضوح دارا باشد. به طوری که هر فرد فنی ضمن فهمیدن نقشه، با اطلاعاتی که نقشه ارائه می‌دهد توانایی ساخت مجموعه را از روی نقشه‌های ارائه شده و اطلاعات جدول نقشه را در خود احساس می‌کند. چنانچه در نقشه ترکیبی اطلاعات جدول ناقص باشد، نقشه خوان سردرگم شده و در ساخت قطعات و در نهایت موتناز مجموعه دچار تردید می‌شود. زیرا اطلاعات جنس یا مشخصات فنی قطعات در دسترس نیست. در مورد مجموعه‌های پیچیده با تعداد قطعه زیاد، کمترین نقص در ارائه اطلاعات قطعات باعث ایجاد اختلال در مدیریت ساخت و در نهایت عدم موفقیت در ساخت مجموعه می‌شود. نقشه ترکیبی صفحه بعد پروژه اصلی کتاب حاضر که دستگاه سنگ سنباده دستی است را نشان می‌دهد (شکل ۲)

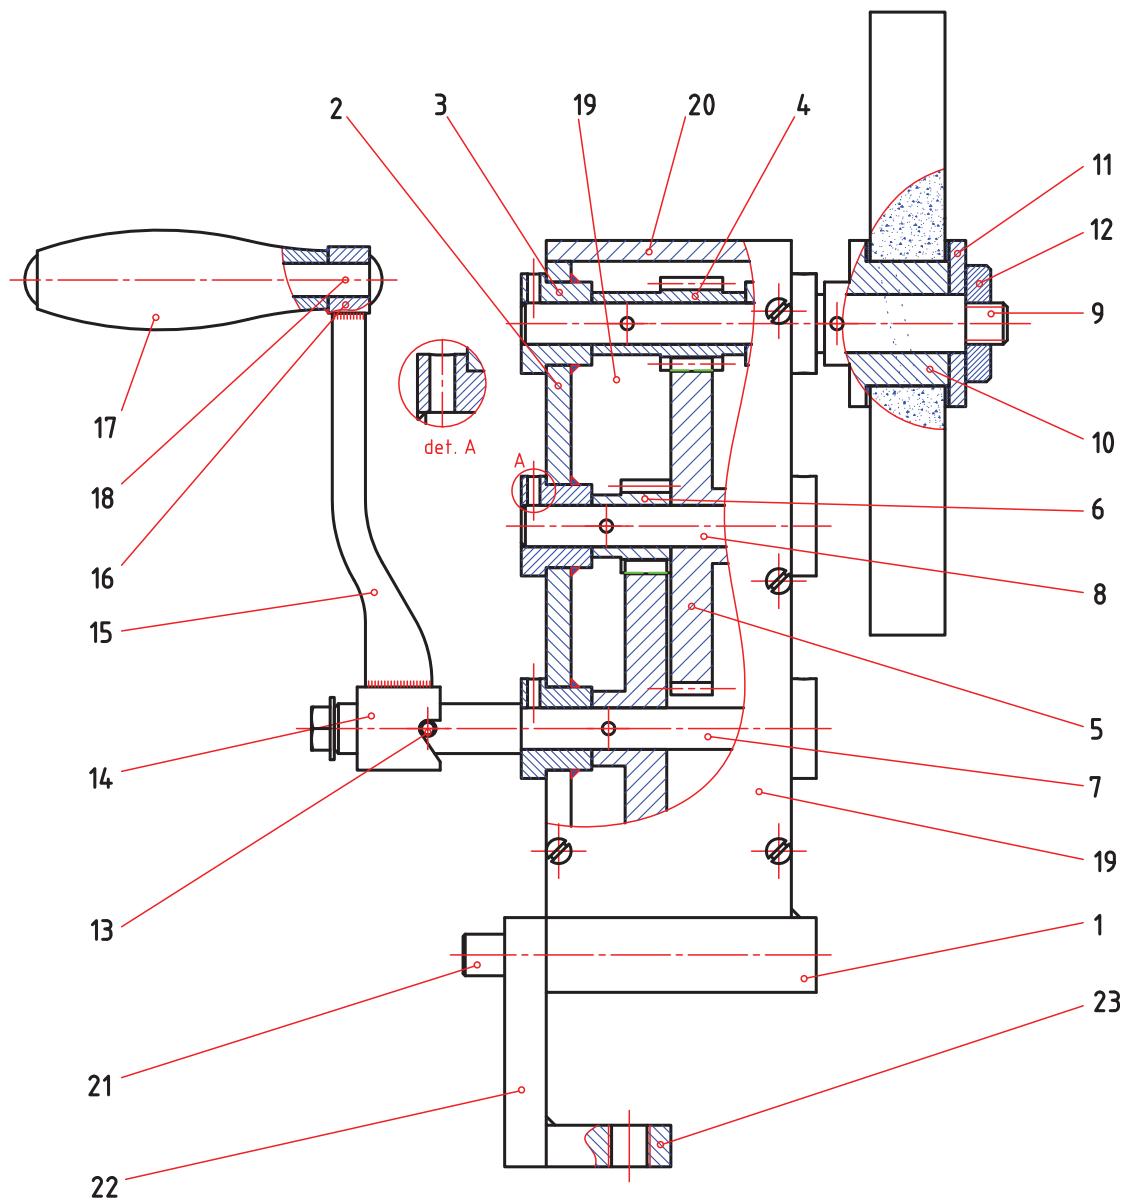

شکل ۲- نقشه ترکیبی دستگاه سنگ سنباده دستی

نقشهٔ ترکیبی رامی توان با حداقل تصاویر نشان داد، به شرطی که:

۱ بهترین حالت‌های تصویر انتخاب شود.

۲ از برش‌های مناسب استفاده شود.

۳ شماره‌گذاری صحیح و مشخصی روی قطعات انجام شود.

یک نقشهٔ ترکیبی لازم نیست که جزئیات هر قطعه به طور دقیق نشان دهد. معرفی شکل هندسی و ابعادی هر یک از قطعات در نقشه‌های تفکیکی به طور کامل نشان داده می‌شود.

نکته

به نقشه‌ای شامل اجزای مجموعه، که به صورت جداگانه در مسیر نصب (مونتاژ) تفکیک و ترسیم شده است، نقشهٔ دمونتاژ (پیاده شده) می‌گویند.



گفتنی است نقشه‌های مرکب دارای جدول مشخصات فنی کلیه اجزای نقشهٔ ترکیبی است می‌باشد، جدول زیر مربوط به مشخصات دستگاه سنگ سنباده دستی (موضوع پروژه کتاب) می‌باشد (جدول ۲).

جدول ۲-مشخصات فنی دستگاه سنگ دستی

شماره قطعه	نام قطعه	جنس	تعداد	ملاحظات
۲۶	بیچ		۱	M10
۲۵	پین		۵	Ø۳
۲۴	بیچ		۱۰	M6
۲۳	بست	ST37	۱	
۲۲	رابط بست	ST37	۱	
۲۱	محور	ST37	۱	
۲۰	دربوش	ST37	۱	
۱۹	بدنه	ST37	۲	
۱۸	محور دسته	ST37	۱	

## ادامه جدول مشخصات فنی دستگاه سنگ دستی

	۱	ST۳۷	دسته	۱۷
	۱	ST۳۷	بوش	۱۶
	۱	ST۳۷	بازو	۱۵
	۱	ST۵۲	بوش بازو	۱۴
	۱	ST۳۷	پین	۱۳
	۱	ST۳۷	مهره	۱۲
	۱	ST۳۷	واشر	۱۱
	۱	ST۳۷	بوش	۱۰
	۱	ST۳۷	محور	۹
	۱	ST۳۷	محور	۸
	۱	ST۳۷	محور	۷
	۱	ST۳۷	چرخ دندہ	۶
	۲	ST۳۷	چرخ دندہ	۵
	۱	ST۳۷	چرخ دندہ	۴
	۶	ST۳۷	بوش	۳
	۲	ST۳۷	بدنه	۲
	۱	ST۳۷	پایه	۱

## فعالیت



با توجه به نقشه ترکیبی و اجزای دستگاه سنگ دستی در قسمت ملاحظات جدول ۲، قطعات استاندارد و ساختنی را مشخص کنید.

## اجزای استاندارد در نقشه‌های ترکیبی

در یک مجموعه، قطعات به یکدیگر متصل می‌شوند تا کار خود را به طور صحیح انجام دهند. اتصال قطعات به همدیگر ممکن است دائمی باشد، مانند اتصال توسط جوش یا پرچ و یا ممکن است موقت باشد، مانند اتصال به وسیله پیچ و مهره، خار، گوه و... همچنین ممکن است در مجموعه از قطعات استاندارد و آماده مانند انواع بلبرینگ و رولبرینگ، فنر، واشر، و... استفاده شود.

**تحقیق**

با استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس پیرامون انواع قطعات استاندارد تحقیق کرده و آن را در کلاس درس ارائه نمایید.

در نقشه دستگاه سنگ دستی (شکل ۱) بعضی از قطعات استاندارد بوده و بهتر است به صورت آماده تهیه شود، مانند پیچ و پین و... همچنین برخی از قطعات مانند بدنه، محورها و چرخ دنده‌ها باید با یکی از روش‌های تولید ساخته شوند.

**فعالیت**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با توجه به نقشه دستگاه سنگ دستی (موضوع پژوهش کتاب) روش تأمین (خرید از بازار و تولید) هریک از قطعات آن را به ترتیب با واژه‌های استاندارد و ساخت نوشته و در صورت نیاز روش تولید آن را ذکر کنید.

**چگونگی تأمین قطعات دستگاه سنگ دستی**

شماره قطعه	نام قطعه	خرید از بازار (استاندارد)	ساخت	روش ساخت
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				

#### پودمان ۴: برآورد پروژه

				۱۳
				۱۴
				۱۵
				۱۶
				۱۷
				۱۸
				۱۹
				۲۰
				۲۱
				۲۲
				۲۳
				۲۴
				۲۵
				۲۶

#### نکته



- به طور خلاصه برای شناسایی و تفکیک قطعات تشکیل دهنده یک مجموعه از روی نقشه ترکیبی، خواندن، درک نقشه، تجسم و ترسیم اجزای آن به موارد زیر توجه شود:
- ۱ شماره های قطعات
  - ۲ نوع برش و جهت هاشور
  - ۳ اندازه های جزئی و کلی در نقشه
  - ۴ اندازه های دارای تولرانس و علائم انطباقی و کیفیت سطح
  - ۵ جدول نقشه ترکیبی
  - ۶ تصاویر مجسم برش خورده و کامل

در صنایع مختلف به خصوص صنایع ماشین سازی برای قطعات و اجزای دستگاه ها استانداردهای مختلفی تدوین شده است، که می توان به آنها مراجعه کرد.

مواد به طور کلی به فلزات و غیر فلزات تقسیم می‌شوند، که در سال‌های قبل به آنها اشاره شده است، یک مجموعه ممکن است از قطعات مختلف با جنس‌های متفاوتی که بستگی به عملکرد مجموعه دارد ساخته شود. انتخاب نوع جنس هر قطعه بستگی به نوع عملکرد قطعه در مجموعه دارد. معمولاً جنس قطعات در نقشه ترکیبی در جدول نوشته می‌شود تا با این روش سازنده قطعات، راحت‌تر بتواند روش ساخت قطعات را انتخاب کند. گروه فلزات شامل فلزاتی مانند: آلومینیوم، آهن، مس، روی، قلع، سرب و... و آلیاژهای فلزی مانند: فولاد، چدن، برنج، برنز و... و گروه غیرفلزات شامل انواع پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها، کامپوزیت‌های غیرفلزی و... است.

### برآورد وزن مواد خام

هر قطعه در یک مجموعه ساده یا پیچیده از موادی ساخته شده که دارای حجم و مشخصات فیزیکی خاص است. بر اساس این مشخصات می‌توانیم به راحتی برآورده نسبتاً دقیق از وزن مواد مصرفی در آن داشته باشیم. قبلًا آموخته‌ایم که وزن هر جسم برابر حاصل ضرب چگالی در حجم آن است.

$$M_{kg} = V(m^3) \times \rho (kg/m^3)$$

نکته




چگالی یکی از مهم‌ترین مشخصات فیزیکی مواد است.

جدول استانداردی مربوط به خواص فیزیکی مواد تهیه شده است که به برآورد آسان و سریع وزن قطعات کمک می‌کند. نمونه‌ای از این نوع جدول در زیر آورده شده است. (جدول ۳)

جدول ۳- خواص فیزیکی مواد							
سیلیسیم	فولاد غیر آلیاژی	فولاد آلیاژی	مس	روی	قلع	آلومینیوم	خواص فیزیکی
۲۳۳۰	۷۸۵۰	۷۹۰۰	۸۹۶۰	۷۱۳۰	۷۲۹۰	۲۷۰۰	جرم مخصوص(چگالی) (kg/m <sup>3</sup> )
۱۴۲۳	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰۸۰	۴۲۰	۲۳۱	۶۵۰	دمای ذوب (°C)

**مثال ۱:** مقدار جرم پایه دستگاه سنگ دستی مطابق نقشه زیر (قطعه شماره ۱) را حساب کنید. (شکل ۳) این قطعه از جنس فولاد ST37 طراحی شده است. اندازه‌ها در نقشه، نشان‌دهنده اندازه تمام شده قطعه است. اما برای ساخت آن باید اضافه اندازه‌ای (اضافه تراش) مناسب با روش تولید، به ابعاد نقشه اضافه شود تا در زمان خرید مواد مدنظر قرار گیرد. قطعه شماره ۱ دستگاه سنگ دستی شامل دو قسمت صفحه اصلی و کلاف

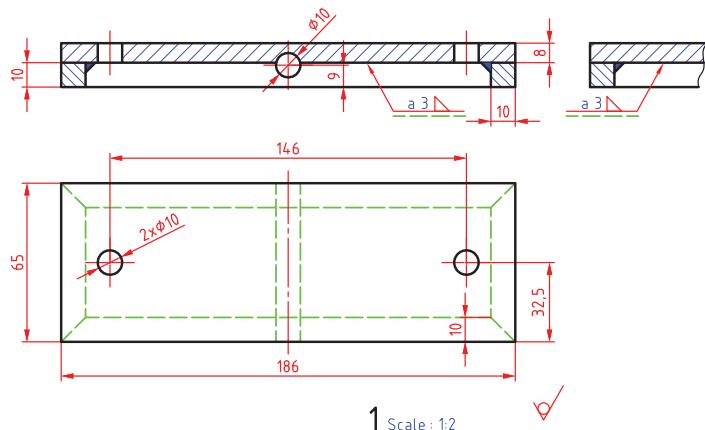

شکل ۳- پایه دستگاه سنگ دستی

دور تا دور است که با عملیات جوشکاری بهم متصل شده و قسمتی از سازه دستگاه را تشکیل داده‌اند. صفحه اصلی تسمه فولادی به ابعاد  $(186 \times 65 \times 8)$  میلی‌متر و ضخامت ۸ میلی‌متر است. قطعه دوم شمش فولادی با مقطع مربع ۱۰ میلی‌متری است. ابعاد تمام شده قطعه اصلی  $(186 \times 65 \times 8)$  میلی‌متر است، برای حالت خام این قطعه، از صفحه فولادی به ضخامت ۸ میلی‌متر استفاده می‌شود، مقدار ۵ میلی‌متر نیز به عنوان اضافه تراش به طول و عرض این قطعه اضافه می‌شود که این مقدار اضافه در هنگام ماشین کاری از بین می‌رود. بنابراین ابعاد مواد خام برای صفحه اصلی  $(8 \times 70 \times 191)$  خواهد شد، بنابراین جرم این صفحه برابر است با:

$$\text{چگالی فولاد} = 7850 \text{ kg/m}^3$$

$$V = 191 \times 70 \times 8 = 107 \times 10^3 \text{ m}^3$$

$$m = V \times \rho = (107 \times 10^3 \text{ m}^3) \times (7850 \text{ kg/m}^3) = 840 \text{ kg}$$

برای طول کلاف دور تا دور از شمش فولادی به ابعاد مقطع  $(10 \times 10)$  که دور تا دور صفحه با جوش متصل می‌شود، با اضافه برش حدود ۵۰۰ میلی‌متر نیاز داریم. لذا جرم این قطعه نیز برابر است با:

$$V = 500 \times 10 \times 10 = 5 \times 10^3 \text{ m}^3$$

$$m = 5 \times 10^3 \text{ m}^3 \times 7850 \text{ kg/m}^3 = 394 \text{ kg}$$

اطلاعات حجم و وزن، کمک شایانی به برآورده زینه هر یک از قطعات و کل مجموعه می‌نماید. گاهی اوقات بنا بر تجربه می‌توان جنس قطعات را تشخیص داد. ولی بعضًا ممکن است به راحتی جنس قطعه قابل تشخیص نباشد، لذا در این گونه موارد با وزن کردن قطعه و تعیین حجم آن با روش‌های علمی و عملی می‌توان چگالی جنس قطعه را از تقسیم جرم بر حجم به دست آورده و با مقایسه نتیجه با جداول مشخصات فیزیکی مواد، جنس قطعه را مشخص نمود.

$$(\rho = \frac{M}{V})$$

گفتنی است با استفاده از جداول جرم واحد سطح و جرم واحد طول فلزات نیز می‌توان جرم قطعات را محاسبه نمود.  
الف) جرم واحد سطح فولاد (جدول ۴ و ۵)

جدول ۴- وزن واحد سطح فولاد

S (mm)	M' (kg/m <sup>2</sup> )						
۰,۷	۵,۵	۱,۵	۱۱,۸	۴,۰	۳۱,۴	۸,۰	۶۲,۸
۰,۸	۶,۲۸	۲,۰	۱۵,۷	۴,۵	۳۵,۳	۱۰,۰	۷۸,۵
۰,۹	۷,۰۷	۲,۵	۱۹,۶	۴,۷۵	۳۷,۳	۱۲,۰	۹۴,۲
۱,۰	۷۸۵	۳	۲۳,۶	۵,۰	۳۹,۳	۱۴,۰	۱۱۰
۱,۲	۹,۴۲	۳,۵	۲۷,۵	۶,۰	۴۷,۱	۱۵,۰	۱۱۸

توضیح: M جرم واحد سطح و S ضخامت ورق است.

جدول ۵- وزن واحد طول فولاد

d (mm)	M' (kg/m)						
۵	۰,۱۵۴	۱۵	۱,۳۹	۳۰	۵,۵۵	۵۵	۱۸,۷
۶	۰,۲۲۲	۱۶	۱,۵۸	۳۵	۷,۵۵	۶۰	۲۲,۲
۸	۰,۳۹۵	۱۸	۲,۰	۴۰	۹,۸۶	۷۰	۳۰,۲
۱۰	۰,۶۱۷	۲۰	۲,۴۷	۴۵	۱۲,۵	۸۰	۳۹,۵
۱۲	۰,۸۸۸	۲۵	۳,۸۵	۵۰	۱۵,۴	۱۰۰	۶۱,۷

توضیح: M' جرم واحد طول و d قطر میله است.

علاوه بر روش های محاسباتی با نرم افزارهای طراحی مانند Auto Cad و Solid Work نیز حجم و جرم قطعات قابل محاسبه است.

نکته



**مثال ۲:** مقدار جرم پایه دستگاه سنگ دستی مطابق نقشه (قطعه شماره ۱) را حساب کنید. (شکل ۳)

$$\text{ورق به ضخامت } ۸ \text{ میلی متر} \quad A = ۱۹۱ \times ۷۰ = ۱۳۳۷۰ \times 10^{-۶} \text{ m}^2$$

$$m = ۱۳۳۷۰ \times 10^{-۶} \times (۶۲/۸) = ۰/۸۳۹ \text{ kg}$$

$$\text{شمش با مقطع } ۱۰ \times ۱۰ \text{ میلی متر} \quad A = ۵۰ \times ۱۰ = ۵۰۰ \times 10^{-۶} \text{ m}^2$$

$$m = ۵۰۰ \times 10^{-۶} \times (۷۸/۵) = ۰/۳۹۲ \text{ kg}$$

پودمان ۴: برآورد پروژه

فعالیت



جرم مواد اولیه برای یک محور فولادی به قطر ۵۰ و طول ۳۵۰ میلی متر را حساب کنید.

فعالیت



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر وزن مواد اولیه برای دستگاه سنگ دستی را مطابق زیر محاسبه کرده و بنویسید.

محاسبه وزن مواد اولیه دستگاه سنگ دستی				
شماره قطعه	نام	جنس	حجم(متر مکعب)	جرم(کیلوگرم)
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				

			۱۴
			۱۵
			۱۶
			۱۷
			۱۸
			۱۹
			۲۰
			۲۱
			۲۲
جرم کل (کیلوگرم):			

### برآورد هزینه مواد خام

در واحدهای تولیدی و صنعتی، موجودی مواد بخش اعظمی از دارایی‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهد. در ضمن مواد مصرف شده نیز سهم اساسی از بهای تمام شده محصولات را تشکیل می‌دهد. بنابراین همواره در ارتباط با کنترل مواد اولیه شرکت‌های تولیدی موارد زیر مطرح است:

- ۱ مدیریت تهیه و خرید مواد اولیه
- ۲ مدیریت کنترل مواد
- ۳ نگهداری و انبارداری مواد

در شرکت‌های تولیدی کوچک صاحب مؤسسه خود وظیفه خرید و کنترل مواد را بر عهده دارد ولی در شرکت‌های تولیدی بزرگ، نیاز به یک سیستم منظم تهیه و خرید مواد ضروری است. خریداری مواد اولیه باید تحت نظر یک مدیریت مناسب، با تشكیلات نظاممند، دقیق، با سرعت عمل و قدرت هماهنگی با قسمت‌های مختلف واحد تولیدی صورت پذیرد تا از ضایع شدن سرمایه جلوگیری شود.

قیمت هر یک از مواد اولیه صنعتی در بازار تابع عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم سالانه، نرخ ارز در بازار، میزان تولید داخلی و... است که تمام این عوامل در خرید و تولید قطعات مؤثر است. احتمالاً در ماشین‌های مختلف دیده‌اید، قطعه‌ای در بازه زمانی کوتاهی نیاز به تعویض یا تعمیر پیدا می‌کند. با بررسی نوع قطعه و جنس آن و عملکرد مجموعه، متوجه می‌شوید که اگر جنس قطعه یا روش تولید آن تغییر می‌کرد، نیاز به تعمیر و یا تعویض زودهنگام نبود. لیکن تولید کننده بنابر مصالح اقتصادی و سیاست‌های کاری خود ترجیح داده است این قطعات را با این کیفیت تولید کند. در هر صورت قیمت انواع مواد خام را می‌توان با استعلام از فروشنده‌گان

مربوطه و یا از روش‌های دیگر به دست آورد. با داشتن امکانات در دسترس و همچنین بنگاه‌های عرضه‌کننده متعدد، در حال حاضر یافتن قیمت قطعات استاندارد آماده یا مواد خام مختلف آسان‌تر شده است، لذا پس از انجام محاسبات لازم و برآورد مقدار مورد نیاز هر قطعه یا ماده خام قیمت آنها را استخراج کرده و در گزارش مربوطه ثبت می‌کنیم، تا برای برآوردهزینه تمام شده استفاده شود.

#### تحقیق



با استفاده از منابع مختلف و قابل دسترس قیمت روز انواع پروفیل‌های فولاد ساختمانی ST37، میلگرد فولادی ST52، میلگرد آلومینیوم، مس و برنج را از راه‌های مختلف استخراج و در جدولی مناسب ثبت و در کلاس ارائه کنید.

**مثال ۳:** در صورتی که قیمت هر کیلوگرم میلگرد سنگ خورده فولادی در حال حاضر به طور میانگین ۵۰,۰۰۰ ریال و جرم هر متر میلگرد به قطر ۱۰ میلی‌متر برابر ۶۱۷ کیلوگرم باشد قیمت مواد اولیه برای ساخت قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی را حساب کنید.

$$\begin{aligned} \text{طول اولیه میلگرد به متر} &= ۰,۰۷۶ \\ \text{قیمت قطعه (ریال)} &= ۲۳۴۵ \times ۶۱۷ \times ۵۰۰۰ = ۰,۰۷۶ \times ۰,۶۱۷ \times ۵۰,۰۰۰ \end{aligned}$$

#### فعالیت



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر قیمت مواد اولیه برای دستگاه سنگ دستی بر اساس نقشه و مطابق جدول زیر را محاسبه کرده و بنویسید.

محاسبه قیمت مواد اولیه دستگاه سنگ دستی

شماره قطعه	نام	جنس	حجم(متر مکعب)	جرم(کیلوگرم)	نرخ واحد جرم	قیمت
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						

							۸
							۹
							۱۰
							۱۱
							۱۲
							۱۳
							۱۴
							۱۵
							۱۶
							۱۷
							۱۸
							۱۹
							۲۰
							۲۱
							۲۲
جرم کل مواد اولیه(ریال):							

## انتخاب روش تولید

برای ساخت قطعات می‌توان از روش‌های مختلف تولید مانند روش‌های تولید با برآده شامل تراشکاری، فرزکاری، دریل کاری، سنگ زنی، ورق کاری و... و روش‌های تولید بدون برآده شامل جوشکاری، برشکاری، آهنگری، ریخته گری، قالب‌سازی، روش‌های نوین تولید و... با توجه به شکل، ابعاد، تعداد و... استفاده کرد. در تولید قطعات گاهی با توجه به شرایط قطعه مانند پیچیدگی فرم، دقت خاص، ظرافت ابعاد و... باید از روش‌های نوین تولید مانند CNC، لیزر، فرایند‌های الکتروشیمیایی و... استفاده نمود. روش‌های نوین تولید در مقایسه با روش‌های متداول گران‌تر هستند، ولی با توجه به نوع قطعه و مجموعه باید از این روش‌ها تبعیت نمود. تصاویر زیر نمونه‌ای از این قطعات را نشان می‌دهد. مانند قطعات ظرفی با فرم هندسی دقیق و پیچیده، تولید کننده

#### پودمان ۴: برآورد پروژه

را به سمت استفاده از فرایندهای براده برداری با تکنولوژی CNC هدایت می کند. همچنین گاهی تولید کننده برای برش ظرفی یک الگوی هندسی راهی جز استفاده از فرایندهای نوین برشکاری مانند لیزر ندارد. تصاویر زیر نمونه هایی از این قطعات را نشان می دهد. (شکل ۴).



تولید قطعات به روش برشکاری با اشعه لیزر

قطعات تولید شده به روش CNC

شکل ۴- تولید با روش های نوین

در تمامی این روش ها باید به دو نکته مهم و اساسی توجه نمود:

الف) اجرا در کوتاه ترین زمان ممکن.

ب) تولید با کیفیت استاندارد و کمترین قیمت.

در سال های قبل تولید به روش براده برداری دستی و ماشینی را به صورت نظری و عملی آموخته و تجربه کرده اید. با این مهارت هامی توان مواد خام را مطابق نقشه به قطعه ای با کیفیت قابل قبول و قابل استفاده تبدیل نمود، براساس مهارت های کسب شده می توان زمان انجام کار را به حداقل ممکن کاهش داد. گاهی تولید قطعه آن قدر زمان بر است که توجیه اقتصادی نداشته و ترجیح داده می شود ساخت قطعه با برون سپاری تهیه و تولید شود.

تولید به هر روشی که انجام شود زمانی را به خود اختصاص می دهد که در برآورد هزینه های جانبی تولید تأثیرگذار است. جمع زمان های تجهیز و تولید در برآورد نسبتاً دقیقی از یک مجموعه مؤثر است. در صنایع مختلف، مسئول تولید اطلاعات استخراج شده را باید طی گزارشی مانند جدول نمونه زیر آماده کرده و در حین کار آن را تکمیل کند و در پایان کار به واحد فنی تحويل دهد تا با استفاده از زمان تجهیز و تولید، هزینه مربوطه را استخراج کنند و در محاسبه کلی قیمت قطعه یا مجموعه تأثیر دهند. (جدول ۶)

جدول ۶- نمونه گزارش روش تولید

ردیف	شماره نقشه	شماره قطعه	جنس قطعه	روش تولید	زمان تجهیز	زمان تولید	جمع

## ب) آورد زمان تولید


در هر فرایند تولید، زمانی برای کار ماشین یا ابزار روی مواد خام اختصاص داده می‌شود تا قطعه موردنظر مطابق نقشه ساخته شود. این زمان با روش‌های محاسباتی و تجربی قابل به دست آوردن است، در اکثر فرایندها به عوامل مختلفی از جمله: مهارت اپراتور، شرایط به نگام نگهداری ماشین، تعمیرات دوره‌ای دستگاه، نوع ابزار، جنس قطعه کار، تجهیزات و امکانات جانبی تولید بستگی دارد.

نکته

زمان انجام کار عبارت است از مدتی که یک ماشین کار با مهارت متوسط تنظیمات دستگاه را انجام داده، ابزار مربوطه را نصب کرده و قطعه را بتراشد.



**مثال ۴:** شکل زیر قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی است. میلگرد سنگ خورده‌ای به صورت خام به قطر ۱۰ میلی‌متر را انتخاب می‌کنیم، طول قطعه باید ۷۱ میلی‌متر شود. ولی برای بریدن میلگرد خام، اضافه‌تراشی به اندازه ۵ میلی‌متر به طول نقشه اضافه می‌کنیم. طول قطعه خام ۷۶ میلی‌متر خواهد شد. برای اندازه کردن طول، میلگرد باید پیشانی تراشی شود. (شکل ۵)

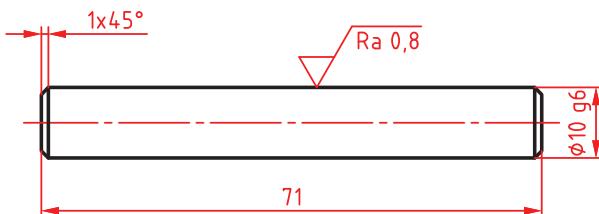

شکل ۵- قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی

یک سطح قطعه را با عمق بار ۱ میلی‌متر پیشانی تراشی می‌کنیم و سپس طرف دیگر را دوبار پیشانی تراشی کرده تا اندازه قطعه ۷۱ میلی‌متر شود. برای محاسبه انجام زمان کار مطابق جدول زیر عمل می‌شود.

محاسبه زمان انجام کار قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی		
اطلاعات اولیه	محاسبات	
۳mm طول پیش رو ابزار	$L = ۳ + ۵ = ۸$	طول مسیر حرکت ابزار
۴min زمان تجهیز ماشین	$T = \frac{L \times i}{n \times f} = \frac{۸ / ۷}{۶۳۰ \text{ rev/min}} \text{ min}$	
۲۰m/min سرعت برش فولاد		
n = ۶۳۰ rev/min عده دوران سه نظام ماشین	۵min	زمان کل پیشانی تراشی
F = ۰/۱ mm/rev سرعت پیشروی		

نکته

قبل از اجرای ماشین کاری، زمانی صرف تجهیز و تنظیم ماشین می‌شود که بایستی در محاسبات زمان آورده شود.



## برآورد هزینه‌های تولید

نرخ اجرای تمام فرایندهای تولید، بر اساس فاکتورهای خاصی هر ساله توسط سازمان‌های مربوطه مانند انجمن مکانیک یا سازمان برنامه و بودجه تعیین و فهرست شده تا تولید کنندگان قیمت پایه محصولات خود را محاسبه کرده و برای عرضه در بازار قیمت‌گذاری کنند. گفتنی است قیمت پایه، مبلغی مخصوص تولید کننده بوده و قیمت فروش محصول شامل قیمت پایه، هزینه‌های جانبی و مقدار سود می‌باشد. برای نمونه فهرستی از چند فرایند که مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌باشد ارائه می‌گردد. (جدول ۷)

جدول ۷- نرخ فرایندهای تولید در سال ۱۳۹۶		
ردیف	نوع فرایند تولید	نرخ تولید بر مبنای ساعت کاری(ریال)
۱	مته کاری	۴۰۰,۰۰۰
۲	تراشکاری	۶۵۰,۰۰۰
۳	CNC تراش	۱۲۰۰,۰۰۰
۴	فرزکاری	۱۰۰۰,۰۰۰
۵	ریخته گری چدن	هر کیلو گرم ۴۵,۰۰۰
۶	جوشکاری قوس الکتریکی	هر کیلوگرم ۴,۵۰۰
۷	برش لیزر فولاد	تا ضخامت ۳ میلی متر: هر میلی متر طول ۲۰۰۰ ریال

با استفاده از جدول نرخ فرایندهای تولید می‌توان هزینه‌های تولید را محاسبه نمود.

**مثال ۵:** برای قطعه شماره ۸ دستگاه سنگ دستی که زمان انجام کار آن ۵ دقیقه برآورد شده، هزینه پیشانی تراشی را حساب کنید.

$$\text{هزینه تراشکاری (ریال)} = ۵۴,۰۰۰ \times ۶۵۰ = ۳۴,۰۰۰$$

### فعالیت



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر قیمت هر یک از قطعات دستگاه سنگ دستی را بر اساس نقشه و مطابق جدول زیر محاسبه کرده و بنویسید.


#### محاسبه قیمت اولیه دستگاه سنگ دستی

شماره قطعه	نام	قیمت مواد خام	زمان تولید(دقیقه)	هزینه ماشین کاری	قیمت قطعه
۱					
۲					

					۳
					۴
					۵
					۶
					۷
					۸
					۹
					۱۰
					۱۱
					۱۲
					۱۳
					۱۴
					۱۵
					۱۶
					۱۷
					۱۸
					۱۹
					۲۰
					۲۱
					۲۲

قیمت دستگاه (ریال):

### سایر هزینه‌ها(سربار)

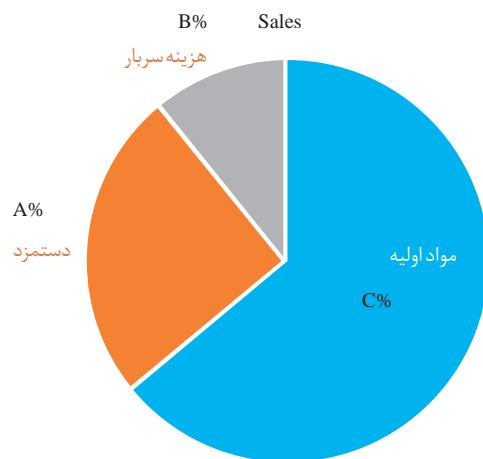

شکل ۶-نمودار هزینه تمام شده محصول

هزینه‌هایی که در جریان تولید اتفاق می‌افتد ولیکن نمی‌توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه‌ها شناسایی می‌شوند. از نمونه‌های مشخص این هزینه‌ها می‌توان هزینه مواد مصرفی غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات، هزینه‌های استهلاک ماشین‌آلات، ضایعات در طی مراحل مختلف تولید، بیمه، مالیات و... را نام برد. (شکل ۶)

به طور کلی عوامل اصلی بهای تمام شده به سه دسته تقسیم می‌شوند: شکل (۶)

- ۱ مواد اولیه
- ۲ دستمزد (کار)
- ۳ سربار (سایر هزینه‌های تولید)

### مواد اولیه:

رکن اصلی تولید کالا و محصول مواد اولیه می‌باشد. این مواد به دو بخش تقسیم می‌شوند:

**الف) مواد مستقیم:** آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال: فولاد در ساخت پیچ و مهره، مواد مستقیم تولید محسوب می‌گردد.

**ب) مواد غیرمستقیم:** آن دسته از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می‌باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید کرد مواد غیرمستقیم محسوب می‌شود. مانند مصرف گرم در آبکاری تکمیلی پیچ و مهره.

**دستمزد (کار):** حقوق و حق الزحمه‌ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کارگران پرداخت می‌شود را دستمزد تولید گویند. دستمزد نیز به دو بخش تقسیم می‌شود:

**۱ دستمزد مستقیم:** دستمزدی است که بابت کاری که مستقیماً صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده می‌شود، پرداخت می‌گردد.

**۲ دستمزد غیرمستقیم:** دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می‌شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و...

**هزینه‌های سربار:** کلیه هزینه‌هایی که در جریان تولید اتفاق می‌افتد ولیکن نمی‌توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار یا سایر هزینه‌ها شناسایی می‌شوند. نمونه‌های مشخص این هزینه‌ها، مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه‌های

استهلاک ماشین آلات، ضایعات در طی مراحل مختلف تولید، هزینه بیمه مالیات و سایر مواد مشابه می‌باشد.

**بهای اولیه:** عبارت است از حاصل جمع هزینه‌هایی که به طور مستقیم (مواد اولیه مستقیم و دستمزد مستقیم) در ساخت کالا به کار می‌رود.

### بهای تبدیل:

هزینه‌های تبدیل عبارت است از هزینه‌هایی که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می‌رود.

### فعالیت



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد مرتبط را با علامت «+» و موارد غیر مرتبط را با علامت «-» مشخص کنید.

هزینه سربار
بهای تبدیل
بهای اولیه
مواد غیرمستقیم
دستمزد مستقیم

در تولید صنعتی، هزینه‌ها براساس ارتباط آنها با تولید نیز به دو گروه مطابق زیر تقسیم می‌شوند.

**هزینه‌های مستقیم:** این هزینه‌ها با تولید ارتباط مستقیم دارند و می‌توان آنها را در کالاهای تولید شده مشخص نمود یا به مرحله‌ای از ساخت یا سفارش تولید ارتباط داد. مشخص ترین این هزینه‌ها مواد اولیه و دستمزد مستقیم تولید می‌باشد. موادی که مستقیماً در تولید یک کالا نقش دارند مواد مستقیم تولید می‌باشند به عنوان مثال چوبی که در ساخت میز و صندلی، چرمی که در ساخت کفش و یا شیری که در ساخت بستنی به کار می‌رود مواد مستقیم تولید می‌باشند و یا دستمزد کارگرانی که در خط تولید کار می‌کنند و در تولید کالا نقش دارند دستمزد مستقیم تولید محسوب می‌شود.

**هزینه‌های غیرمستقیم:** هزینه‌های غیرمستقیم هزینه‌هایی هستند که در تولید محصول نقش اصلی را نداشته هر چند برای تولید محصول لازم‌اند و برای ساخت محصول ایجاد می‌شوند لیکن ارتباط مستقیمی با محصول ندارند. این هزینه‌ها را به سادگی نمی‌توان به یک مرحله از ساخت و یا یک سفارش معین و مشخص ارتباط داد هر چند که این هزینه‌ها در طی تولید صورت پذیرفته‌اند مانند هزینه‌های سوت و برق مصرفی سالن و کارگاه تولید، روغن مصرفی برای ماشین آلات تولیدی و سایر موارد مشابه و یا حقوق و دستمزد غیرمستقیم پرداختی در جهت تولید مانند حقوق سرکارگران و یا نگهبانان که به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم شناسایی می‌شوند و یا هزینه استهلاک ساختمان کارخانه که نمی‌توان آن را به یک تولید مشخص مرتبط کرد نمونه‌هایی از هزینه‌های غیرمستقیم می‌باشند. مواد غیرمستقیمی که در جهت تولید مصرف می‌شوند نیز می‌توانند به


عنوان هزینه‌های غیرمستقیم تلقی شوند. موادی مانند چسب مصرفی در ساخت کفش و یا میخ در ساخت میز و صندلی مواد غیرمستقیم تولید محسوب می‌شوند البته همچنان که اشاره شد وجود این هزینه‌ها گاهی الزامی است ولی به دلیل ناچیز بودن و یا غیرقابل تفکیک بودن به یک محصول آنها را به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم شناسایی می‌کنند. به هزینه‌های غیرمستقیم سربار ساخت یا سربار تولید نیز گفته می‌شود.

### فعالیت



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر نوع هزینه‌ها را از نظر مستقیم و غیرمستقیم با علامت «+» و «-» مشخص کنید.


نوع هزینه	اجاره کارخانه	سود	مواد اولیه	آب و برق	مالیات	نگهدان‌ها	کادر اداری
مستقیم							
غیرمستقیم							

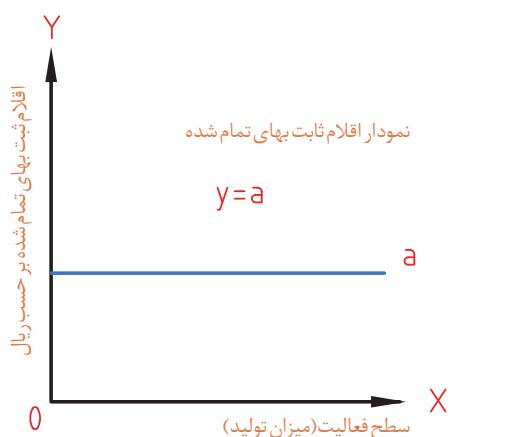

**هزینه‌های ثابت:** هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی هستند که با تغییر حجم تولید تا سطح مشخصی از تولید تغییر نمی‌کنند. این هزینه‌ها دارای مشخصاتی مطابق زیر می‌باشد:

- \* این هزینه‌ها در سطوح مختلف تولید در کل ثابت می‌باشند.
- \* سهم هزینه ثابت یک واحد کالا با افزایش تعداد تولید کالا کاهش و یا افزایش یابد.
- \* کنترل وقوع این هزینه‌ها از طریق مدیران اجرایی صورت می‌پذیرد.

نمونه بازر و مشخص این هزینه‌ها حقوق مدیران تولید، خرید ماشین آلات، بیمه ساختمان و ماشین آلات، اجاره محل کارخانه و سایر موارد مشابه می‌باشد (شکل ۷).

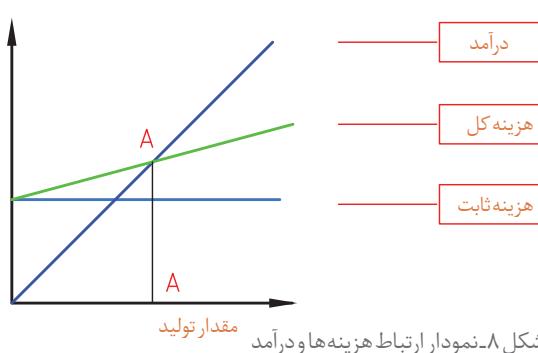

**هزینه‌های متغیر:** در جریان تولید با افزایش تعداد تولید از هر قطعه یا محصول برخی هزینه‌ها مانند تعمیرات وسایل حمل و نقل، افزایش مواد جانبی، مصرف برق دستگاه، حقوق کارگران و... متناسب با افزایش سطح تولید افزایش می‌یابد. به این هزینه‌های اضافه، هزینه‌های متغیر می‌گویند. (شکل ۸) با توجه به نمودار قبل، در هر کارگاه تولیدی بسته به نوع

تولید هزینه‌های ثابت و متغیر مقداری را به خود اختصاص می‌دهند. مجموع هزینه ثابت و متغیر هزینه کل را می‌سازند، خط سیر درآمد که نتیجه فروش محصول در یک دوره زمانی است از نقطه صفر شروع و با افزایش فروش رشد صعودی خواهد داشت. اما این درآمد تا نقطه A هیچ‌گونه سودی برای تولید کننده ندارد، یعنی اگر تعداد تولید کمتر از مقدار تولید در نقطه B باشد، واحد تولیدی ضرر می‌دهد. ولی با افزایش تولید بیش از مقدار B، واحد تولیدی سودآوری خواهد داشت. در مدیریت تولید به نقطه A نقطه سربه‌سرگویند و یافتن این نقطه برای هر محصولی الزامی است. در واحدهای تولیدی تک محصولی تعداد محصول در نقطه سربه‌سر از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$Q = \frac{\text{هزینه ثابت}}{\text{هزینه متغیر - قیمت فروش}}$$

**مثال ۶:** برای تولید قطعه‌ای که هزینه ثابتی برابر ۱۰۰۰ تومان دارد، حداقل تولید چقدر باشد تا تولید به صرفه باشد، اگر قیمت فروش هر عدد آن ۴۰ و هزینه متغیر آن ۱۰ ریال است.

$$Q = \frac{\text{هزینه ثابت}}{\text{هزینه متغیر - قیمت فروش}} = \frac{1000}{40 - 10} = 34$$

مسئول تولید طی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای تولید یک پروژه، اطلاعاتی مانند هزینه‌های ثابت و متغیر، دستمزدها، هزینه‌های سربار و... را در کاربرگی ثبت کرده و پیش‌بینی از قیمت تمام شده تولید را به دست می‌آورد.

**مثال ۷:** قیمت تمام شده قطعه شماره ۸ پروژه دستگاه سنگ دستی را در کارگاهی که هزینه‌های آن مطابق جدول زیر پیش‌بینی می‌شود حساب کنید. توضیح:

۱- ساعات قانونی کار در ایران ۴۶ ساعت در هفته و هر ماه به طور متوسط با در نظر گرفتن مرخصی قانونی، چهار هفته است.

۲- قبل از مان تولید این قطعه ۵ دقیقه برآورد شده است.

هزینه سربار ماهیانه	هزینه مواد اولیه و ماشین کاری	دستمزد ماهیانه	هزینه متغیر ماهیانه	هزینه ثابت ماهیانه	شماره قطعه
۵۰۰,۰۰۰ ریال	۵۶,۳۴۵ ریال	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰۰,۰۰۰ ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۸

هزینه‌ها مطابق زیر محاسبه می‌شود:

اطلاعات اولیه	محاسبات
در هر ماه هر کارگر به طور متوسط (دقیقه $46 \times 60 \times 4 = 11040$ ) کار می‌کند.	
هزینه ثابت ماهیانه $= 5,000,000 / 11040 = 453$	هزینه ثابت در دقیقه

## پودمان ۴: برآورد پروژه

$100,000 = \text{هزینه متغیر ماهیانه}$	$100,000 / 11040 = 9 = \text{هزینه متغیر در دقیقه}$
$500,000 = \text{هزینه سربار ماهیانه}$	$500,000 / 11040 = 45 = \text{هزینه سربار در دقیقه}$
$15,000,000 = \text{دستمزد ماهیانه}$	$15,000,000 / 11040 = 1,359 = \text{دستمزد برای هر دقیقه}$
جمع هزینه‌های دقیقه‌ای	$453 + 9 + 45 + 1,359 = 1,866 = \text{ریال}$
هزینه تمام شده	$= \text{زمان تولید} \times (\text{مجموع هزینه‌ها}) + \text{هزینه مواد و تولید}$ $56,345 \times 5 = 65,675 = \text{ریال}$

**ضایعات تولید:** در طی مراحل مختلف تولید به طور معمول مواردی مانند تبخیرشدن، شکست، صدمه دیدن، آب رفتگی، عدم تطابق با نقشه، مردود شدن در آزمایش‌های کنترل کیفی و سایر موارد مشابه ممکن رخ دهد که باعث ضایع شدن و از بین رفتن بخشی از کالا در جریان تولید گردد که به آن‌ها ضایعات تولید گویند. ضایعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند.

**ضایعات عادی:** این ضایعات به عنوان ضایعات عادی تولید شناخته شده و با توجه به ماهیت عملیات تولید ایجاد شده و جلوگیری از وقوع آن غیرممکن است. این گونه ضایعات به صورت یک هزینه جداگانه نشان داده نمی‌شود و ثبت جداگانه‌ای بابت آن صورت نمی‌پذیرد بلکه این ضایعات بر روی واحدهای سالم تولید شده سرشکن می‌گردد.

**ضایعات غیرعادی:** ضایعاتی که به دلایلی چون فقدان مهارت کافی کارگران و یا به صورت غیرعادی در تولید ایجاد می‌شود را ضایعات غیرعادی گویند. این ضایعات در حسابی با عنوان ضایعات غیرعادی شناسایی و ثبت می‌گردد و در نهایت به سود و زیان انتقال داده می‌شود. در تولید می‌توان به طور میانگین ۱۰٪ از تولید را به عنوان ضایعات عادی در نظر گرفت و در برآورد قیمت تمام شده منظور نمود. این مقدار ضایعات در جمع هزینه سربار تولید دیده می‌شود.

کلیه فعالیت‌های کارگاهی به صورت گروهی انجام شود.

نکته




## فعالیت کارگاهی ۱



**موضوع:** ساخت سازه اصلی

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

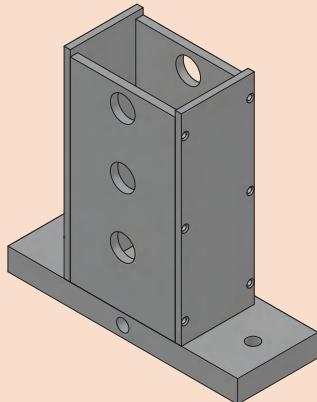

**قطعات مورد ساخت:** صفحه کف، کلاف و صفحات جانبی مطابق نقشه

### وسایل مورد نیاز

- ۱ وسایل و تجهیزات برشکاری
- ۲ وسایل و تجهیزات جوشکاری برق
- ۳ دستگاه متنه با لوازم جانبی
- ۴ وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
- ۵ ابزارهای براده برداری دستی
- ۶ وسایل کنترل کیفی (خط کش ۳۰ سانتی، کولیس، گونیا و...)
- ۷ وسایل تنظیف و روغن کاری

### نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در برشکاری
- ۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در خط کشی
- ۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در سوراخکاری
- ۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در جوشکاری
- ۵ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی براده برداری
- ۶ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل

### مراحل انجام کار

- الف) ساخت:** با توجه به اصول و فنون فرایندهای مختلف تولید هر یک از صفحات بالا مطابق نقشه ساخته شود.
- ب) تعیین زمان انجام کار:** زمان کل تولید هر قطعه به تفکیک و مطابق صفحه بعد تعیین شود.

پودمان ۴: برآوردهای پروژه

جدول برآوردهای زمان ساخت سازه اصلی دستگاه سنگ دستی							
ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	نوع فرایند تولید	زمان تجهیز و آماده سازی	زمان ساخت	جمع	
۱	صفحه اصلی						
۲	کلاف زیر						
۳	صفحات جانبی						
	صفحه بالا						
توضیحات:							


**پ) کنترل کیفی محصول:** با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل، ابعاد، شکل هندسی و کیفیت سطح قطعات را کنترل کنید.

جدول نتایج کنترل کیفی صفحات دستگاه سنگ دستی							
ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	کنترل ابعادی	کنترل هندسی	زمان انجام کار	کنترل کیفیت سطح	
۱	صفحه اصلی		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>
۲	کلاف زیر		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>
۳	صفحات جانبی		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>
۴	صفحه بالا		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>		قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>
وضعیت نهایی:							

**در پایان کار:**

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

## فعالیت کارگاهی ۲

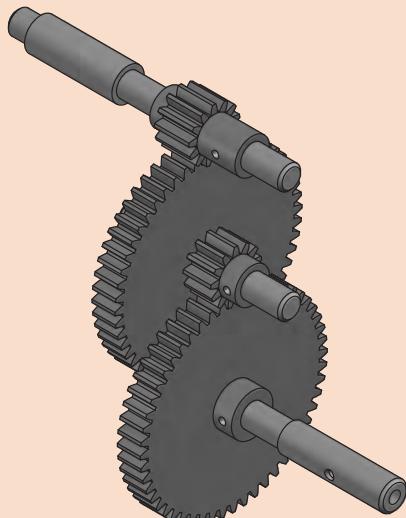

**موضوع:** ساخت محورها

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**قطعات مورد ساخت:** محورهای پایین، وسط و بالا مطابق نقشه

### وسایل مورد نیاز

- ۱ دستگاه تراش با لوازم جانبی
- ۲ دستگاه فرز با لوازم جانبی
- ۳ دستگاه متله با لوازم جانبی
- ۴ ابزارهای براده برداری دستی
- ۵ وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
- ۶ وسایل کنترل کیفی (کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری با تجهیزات جانبی، زبری سنج مقایسه‌ای و...)
- ۷ لوازم تنظیف و روغن کاری

### نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ماشینهای ابزار
- ۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی
- ۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل

### مراحل انجام کار

**(الف) ساخت:** با توجه به اصول و فنون ماشین کاری هر یک از محورهای پایین، وسط و بالای دستگاه سنگ دستی ساخته شوند.

**(ب) تعیین زمان انجام کار:** زمان کل تولید هر قطعه به تفکیک و مطابق زیر تعیین شود.

جدول برآورد زمان ساخت محورهای دستگاه سنگ سنباده دستی

ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	نوع فرایند تولید	زمان تجهیز و آماده سازی	زمان ساخت	جمع
۱	محور پایین					
۲	محور وسط					
۳	محور بالا					
توضیحات:						

**پ) کنترل کیفی محصول:** با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل، ابعاد شکل هندسی و کیفیت سطح هر یک از قطعات را کنترل کنید.

جدول نتایج کنترل کیفی محورهای دستگاه سنگ سنباده دستی						
ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	کنترل ابعادی	کنترل هندسی	کنترل کیفیت سطح	زمان انجام کار
۱	محور پایین		قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	
۲	محور وسط		قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	
۳	محور بالا		قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	قابل <input type="checkbox"/> مردود	

وضعیت نهایی:


#### در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

#### فعالیت



#### فعالیت کارگاهی ۳

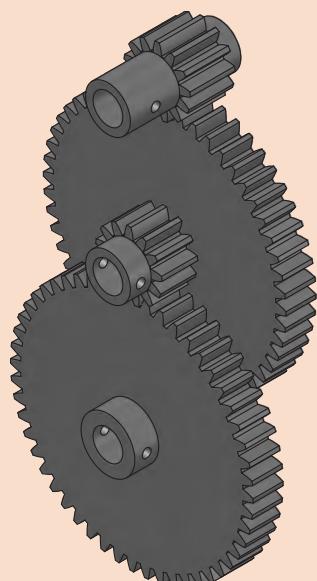

**موضوع:** ساخت چرخ دندنه ها

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**قطعات مورد ساخت:** چهار عدد چرخ دندنه مطابق نقشه

**وسایل مورد نیاز**

- ۱ دستگاه فرز با لوازم جانبی
- ۲ دستگاه تراش با لوازم جانبی
- ۳ ابزارهای براده برداری دستی
- ۴ وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری
- ۵ وسایل کنترل کیفی (کولیس، ساعت اندازه گیری با تجهیزات جانبی، کولیس چرخ دندنه و...)
- ۶ لوازم تنظیف و روغن کاری

#### نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ماشین های ابزار
- ۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی
- ۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل



### مراحل انجام کار

**الف) ساخت:** با توجه به اصول و فنون ساخت چرخ دنده هر یک از چرخ دنده های دستگاه سنگ دستی ساخته شوند.

**ب) تعیین زمان انجام کار:** زمان کل تولید هر قطعه به تفکیک و مطابق زیر تعیین شود.

جدول برآورد زمان ساخت محورهای دستگاه سنگ دستی

ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	نوع فرایند تولید	زمان تجهیز و آماده سازی	زمان ساخت	جمع
۱	چرخ دنده پایین					
۲	چرخ دنده وسط					
۳	چرخ دنده وسط					
	چرخ دنده بالا					
توضیحات:						

**پ) کنترل کیفی محصول:** با استفاده از ابزارهای اندازه گیری و کنترل، ابعاد هر یک از چرخ دنده ها را کنترل کنید.

جدول نتایج کنترل کیفی محورهای دستگاه سنگ سنباده دستی

ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	کنترل ابعادی	کنترل هندسی	کنترل کیفیت سطح	زمان انجام کار
۱	چرخ دنده پایین		قابل <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
۲	چرخ دنده وسط		قابل <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
۳	چرخ دنده وسط		قابل <input type="checkbox"/> مردود <input type="checkbox"/>			
	چرخ دنده بالا					
وضعیت نهایی:						

### در پایان کار:


۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

## فعالیت کارگاهی ۴

فعالیت

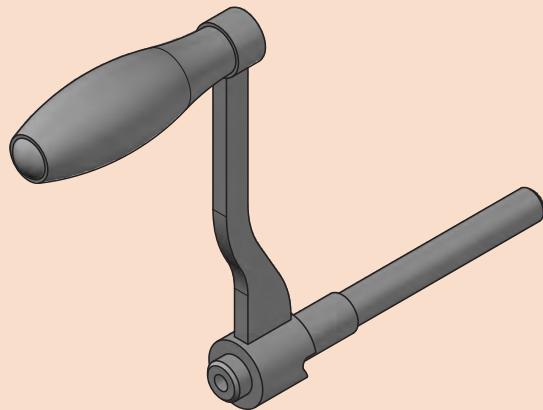

**موضوع:** ساخت دسته و متعلقات

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**قطعات مورد ساخت:** دسته و متعلقات مطابق نقشه

**وسایل مورد نیاز**

۱ دستگاه تراش با لوازم جانبی

۲ دستگاه فرز با لوازم جانبی

۳ دستگاه متنه با لوازم جانبی

۴ ابزارهای براده برداری دستی

۵ وسایل و تجهیزات خط کشی و سنبه نشان کاری

۶ دستگاه جوش با لوازم جانبی

۷ وسایل کنترل کیفی (کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری با تجهیزات جانبی، شابلن قوس، زبری سنج مقایسه‌ای و...)

۸ لوازم تنظیف و روغن کاری

**نکات ایمنی و حفاظتی**

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در ماشین‌های ابزار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در جوشکاری برق

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از ابزارهای دستی

۴ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در وسایل اندازه گیری و کنترل

**مراحل انجام کار**

**الف) ساخت:** با توجه به اصول و فنون ماشین‌کاری هر یک از محورهای پایین، وسط و بالای دستگاه سنگ سنباده دستی ساخته شوند.

**ب) تعیین زمان انجام کار:** زمان کل تولید هر قطعه به تفکیک و مطابق زیر تعیین شود.

جدول برآورد زمان ساخت محورهای دستگاه سنگ دستی

ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	نوع فرایند تولید	زمان تجهیز و آماده‌سازی	زمان ساخت	جمع
۱	دسته					
۲	المتعلقات دسته					
۳	سایر					

توضیحات:

**پ) کنترل کیفی محصول:** با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل، ابعاد شکل هندسی و کیفیت سطح هر یک از قطعات را کنترل کنید.

جدول نتایج کنترل کیفی محورهای دستگاه سنگ دستی							
ردیف	نام قطعه	شماره نقشه	کنترل ابعادی	کنترل هندسی	کنترل کیفیت سطح	زمان انجام کار	دسته
۱			قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>		دسته
۲			قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>		متعلقات دسته
۳			قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/> مردود <input checked="" type="checkbox"/>		سایر

وضعیت نهایی:

### در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

### فعالیت پایانی



**موضوع:** برآورد هزینه پروژه ساخت

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**وسایل و امکانات موجود:**

۱ کارگاه با فضای اقتصادی و کافی

۲ یک دستگاه دریل، به ارزش ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۳ یک دستگاه تراش به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۴ یک دستگاه فرز به ارزش ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

۵ تجهیزات پایه و کمکی به اندازه کافی و ارزش

۲۰ درصد مجموع هزینه دستگاه ها


**اطلاعات و داده ها:**

۱ هزینه اجاره ماهیانه کارگاه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲ هزینه تجهیز کارگاه برای ۵ سال حدوداً ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۳ هزینه ماهیانه آب، برق و تلفن به طور متوسط ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال


۴ هزینه ماهیانه یک نفر پرسنل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

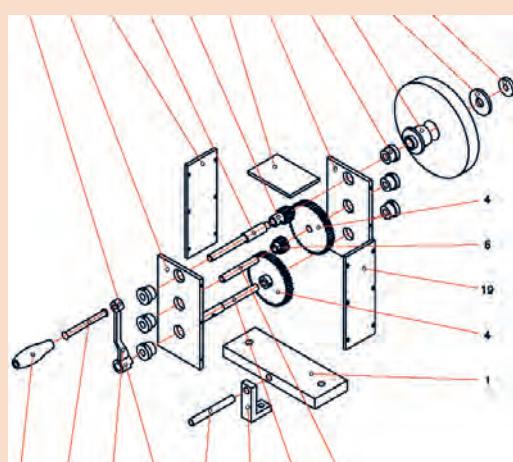

بودمان ۴: برآورد پروژه

کاربرگ برآورد هزینه ساخت قطعات دستگاه سنگ دستی											
ردیف	شماره قطعه	قطعه	نام	وزن Kg	زمان تولید	مواد	هزینه ماشین کاری	هزینه سربار	سود خالص	مالیات ۲۵٪ سود	قیمت فروش
۱											
۲											
۳											
۴											
۵											
۶											
۷											
۸											
۹											
۱۰											
۱۱											
۱۲											
۱۳											
۱۴											
۱۵											
۱۶											
۱۷											
۱۸											
۱۹											
۲۰											
۲۱											
۲۲											
											سایر
توضیحات:											
نام و امضای برآورده کننده:											

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: برآورده کننده پروژه
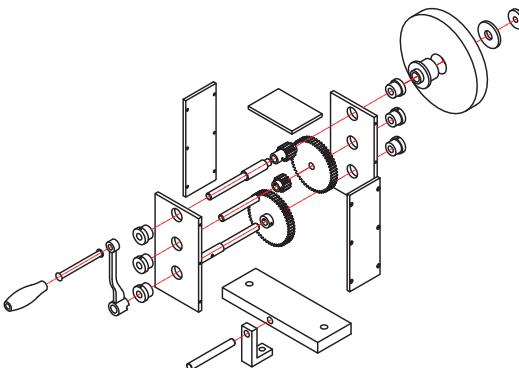
<p><b>نمونه و نقشه کار:</b></p> 	<p><b>نقشه کار: برآورده کننده پروژه</b> <b>شاخص عملکرد:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱ تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۷۶۸۲-<math>m</math></li> <li>۲ پرداخت سطح <math>R_a = 1,6</math></li> </ul> <p><b>شرایط انجام کار:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱ انجام کار در محیط کارگاه</li> <li>۲ نوریکنواخت با شدت <math>400</math> لوکس</li> <li>۳ تهیویه استاندارد و دمای <math>20^{\circ}\text{C} \pm 2</math></li> <li>۴ ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار</li> <li>۵ وسائل ایمنی استاندارد</li> <li>۶ زمان <math>2/5</math> ساعت</li> </ul> <p><b>مواد مصرفی:</b> جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> ماشین فرز انبوسال با متعلقات - گیره مواری رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس <math>0/0.5</math> - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط <math>200</math> - زیر سری سنگ خورده - برس موبای - تیغه فرزکف تراش - وسائل روغن کاری - وسائل تمیز کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---	---


### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	مطابقت دادن اجزای مکانیزم با نقشه	۱	
۲	محاسبه میزان مواد مصرفی	۱	
۳	محاسبه زمان تولید	۲	
۴	محاسبه قیمت فروش	۲	
	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	مسئلیت پذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت		
	تمیز کردن وسایل و محیط کار		
	پایین دنی به الزامات نقشه		
	میانگین نمرات *		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## پودمان ۵

### مونتاژ مکانیزم‌ها

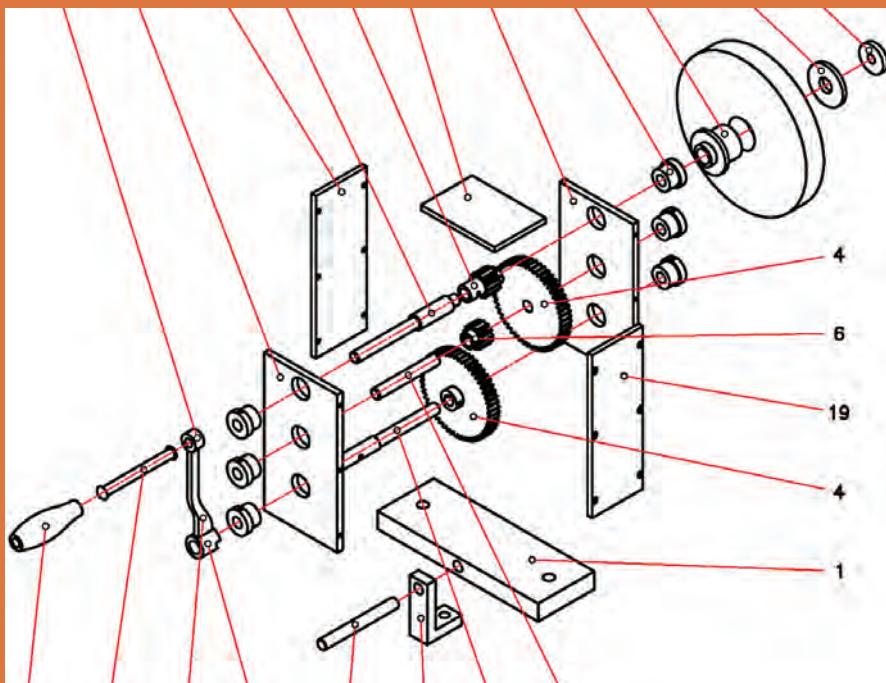

## فعالیت ۱



کدامیک از تصاویر زیر، ماشین، دستگاه و مکانیزم محسوب می‌شوند؟ (شکل ۱)



شکل ۱- نمونه‌هایی از وسایل

کدامیک از تعاریف زیر صحیح است؟

## فعالیت ۲



الف) دستگاه همان مکانیزم است با این تفاوت که مکانیزم ساکن بوده و لیکن دستگاه حرکت می‌کند.	<input type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط
ب) ماشین مته دستگاه محسوب می‌شود، که شامل مکانیزم و اجزای ماشین است.	<input type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط
پ) دوچرخه و موتورسیکلت مکانیزم نامیده می‌شوند.	<input type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط
ت) دستگاه همان ماشین است که شامل مکانیزم و... می‌باشد.	<input type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط

**دستگاه (ماشین):** مجموعه‌ای که بتواند برای ما کاری انجام بدهد را دستگاه یا ماشین گویند، بنابراین ماشین تراش، سنگ ابرار تیزکنی، انواع خودرو، آب میوه گیری، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، دستگاه چمن زنی و... دستگاه (ماشین) محسوب می‌شوند.  
تصاویر زیر نمونه‌هایی از ماشین را نشان می‌دهند. (شکل ۲)



شکل ۲- نمونه‌هایی از دستگاه

## پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

دستگاه‌ها با توجه به کاری که انجام می‌دهند از قسمت‌های مختلف تشکیل می‌شوند:  
**سازه دستگاه (عوامل نگهدارنده):** قسمت‌های مختلف دستگاه روی این اجزا سوار می‌شوند، مانند پایه‌ها،  
 شاسی، بدنه و... (شکل ۳)



شکل ۳- نمونه‌هایی از سازه دستگاه

**مولد قدرت (نیروی محرکه):** به طورکلی انرژی هر دستگاه ممکن است نیروی انسانی، انرژی‌های موجود در طبیعت، نیروی برق و... باشد. (شکل ۴)



شکل ۴- نمونه‌هایی از منابع انرژی دستگاه‌ها

همچنین یکی از منابع مهم دیگر تولید قدرت، موتورهای احتراق داخلی می‌باشند، که منبع انرژی آنها سوخت‌های مایع مانند بنزین و گازوئیل است. (شکل ۵)



شکل ۵- موتورهای احتراق داخلی

**عوامل انتقال قدرت:** این عوامل توان، حرکت و گشتاور ایجاد شده را منتقل می‌نمایند، و مکانیزم نامیده می‌شوند، مانند مکانیزم لنگ، مکانیزم قرقره، مکانیزم جعبه دنده، مکانیزم چرخ تسمه و... (شکل ۶)



شکل ۶- نمونه‌هایی از سیستم‌های انتقال قدرت

**عوامل ذخیره کننده انرژی:** این اجزا، انرژی را در دستگاه ذخیره می‌کنند، مانند انواع فنرها، چرخ لنگرهای و... (شکل ۷)



شکل ۷- نمونه‌هایی از اجزای ذخیره کننده انرژی

**عوامل اتصال:** برای اتصال اجزای یک دستگاه از انواع پیچ و مهره‌ها، پین‌ها، خارها و... استفاده می‌شود. (شکل ۸)



شکل ۸- اجزای اتصال

**یاتاقان‌ها:** برای استقرار محورها و تحمل نیروهای تکیه‌گاهی آنها، از یاتاقان‌ها که در انواع بلبرینگی و لغزشی ساخته می‌شوند استفاده می‌شود (شکل ۹)

## پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها



شکل ۹- نمونه‌هایی از یاتاقان


**اجزای آببندی:** از این اجزا برای آببندی و جلوگیری از نشتی روغن، ورود گرد و غبار و... در دستگاه‌ها استفاده می‌شود. مانند انواع واشر، کاسه نمد، اورینگ (شکل ۱۰)



شکل ۱۰- نمونه‌هایی از اجزای آببندی

یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر موارد خواسته شده درخصوص اجزا و عوامل تشکیل دهنده دستگاه سنگ دستی (موضوع پژوهه ساخت) را بنویسید.

## فعالیت ۳

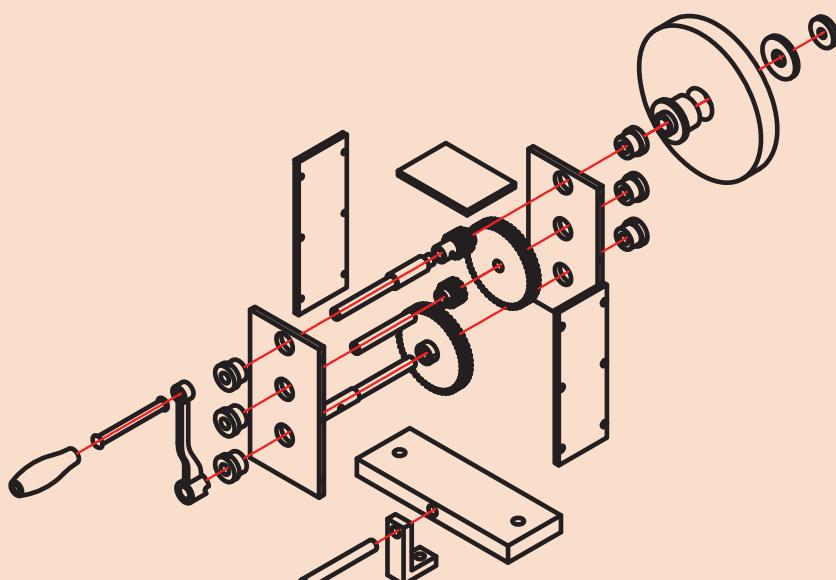

کار	نام	شماره	کار	نام	شماره
		۱۲			۱
		۱۳			۲
		۱۴			۳
		۱۵			۴
		۱۶			۵
		۱۷			۶
		۱۸			۷
		۱۹			۸
		۲۰			۹
		۲۱			۱۰
		۲۲			۱۱

## مکانیزم‌ها

همان طوری که گفته شد مجموعه‌هایی که در یک دستگاه وظیفه انتقال حرکت را انجام می‌دهند، مکانیزم نامیده می‌شوند، هر دستگاه ممکن است از یک و یا چند مکانیزم تشکیل شود. تصاویر زیر نمونه‌هایی از مکانیزم در ماشین‌های ابزار را نشان می‌دهد (شکل ۱۱).



شکل ۱۱- نمونه‌هایی از مکانیزم‌ها

**درجه آزادی:** تعداد مختصات طولی و زاویه‌ای یک نقطه هندسی وزین (نقطه مادی) آزاد در فضا (مختصات سه بعدی) را درجه آزادی گویند. بنابراین یک نقطه روی هریک از محورهای مختصات به تنها یک دارای یک درجه آزادی، در صفحه Y-X دارای سه درجه آزادی و یک نقطه در فضا (مختصات سه بعدی) دارای شش درجه آزادی است. (شکل ۱۲)



یک درجه آزادی




سه درجه آزادی




شش درجه آزادی

شکل ۱۲- نمونه‌هایی از اجزای آب‌بندی

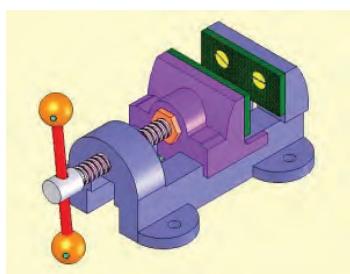


**مثال ۱-** گیره‌ای مطابق شکل مقابل چند درجه آزادی دارد؟

**پاسخ:** از آنجا که این گیره دارای یک میله پیچ بوده و عمل جابه‌جایی فک روی یک محور انجام می‌شود، بنابراین یک درجه آزادی است.

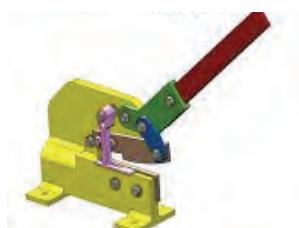

**مثال ۲-** تعداد درجات آزادی در قیچی اهرمی مطابق شکل را بنویسید.

**پاسخ:** با توجه به این که دسته قیچی در صفحه X-Y جابجا می‌شود دارای سه درجه آزادی است.

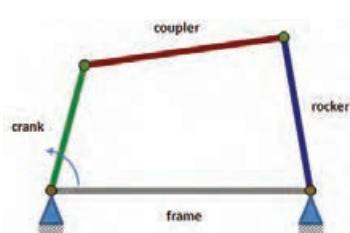

**مثال ۳-** در یک اتصال چهار میله که در یک صفحه قرار دارد، تعداد درجات آزادی چند است؟

**پاسخ:** از آنجا که این مکانیزم در یک صفحه X-Y قرار دارد لذا دارای سه درجه آزادی است.

**فعالیت ۴**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تعداد درجات آزادی آچارهای زیر را بنویسید.

**فعالیت ۵**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر پیرامون تعداد درجات آزادی وسایل زیر با هم بحث کرده و نتیجه را در جدول بنویسید.

**فعالیت ۶**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تعداد درجات آزادی دستگاههای زیر را در جدول بنویسید.

ابزار گیر ماشین متنه	سیستم کپی تراشی	میز ماشین فرز اونیورسال

## پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

فعالیت ۷



کاربرد و نقش در جات آزادی در ماشینکاری را بنویسید.


### أنواع مكانيزم

مکانیزم‌ها با توجه به اهداف و چگونگی عملکردشان در انواع مختلف طراحی و ساخته می‌شوند.  
**مکانیزم‌های چرخ تسمه‌ای:** از این مکانیزم‌ها برای انتقال حرکت در مواردی که فاصله محورها زیاد و... باشد استفاده می‌شود. دستگاه‌های زیر دارای مکانیزم چرخ تسمه‌ای می‌باشند. (شکل ۱۳)




شکل ۱۳- نمونه‌هایی از دستگاه‌های با مکانیزم چرخ تسمه‌ای

**مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای:** مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای فضای کمتری را اشغال کرده، راندمان انتقال حرکت بالا بوده، امکان تنوع در تغییر عده دوران وجود داشته، سر و صدای کمتری ایجاد کرده، برای دورهای بالا مناسب بوده و... تصاویر زیر نمونه‌هایی از مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای را نشان می‌دهند. (شکل ۱۴)

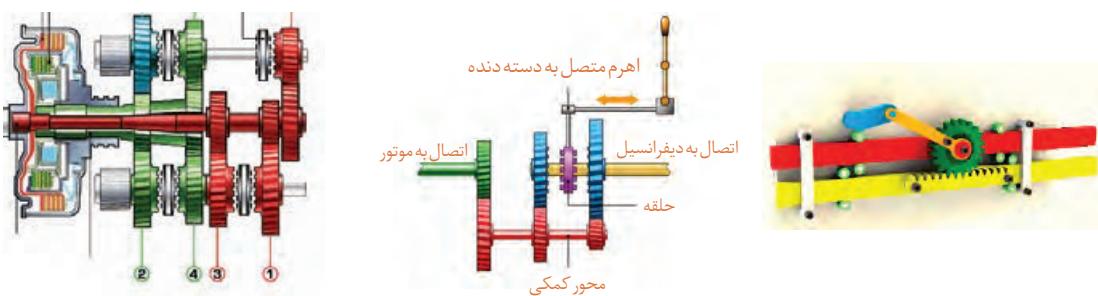

شکل ۱۴- مکانیزم چرخ دنده‌ای

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای را نشان می‌دهند. (شکل ۱۵)

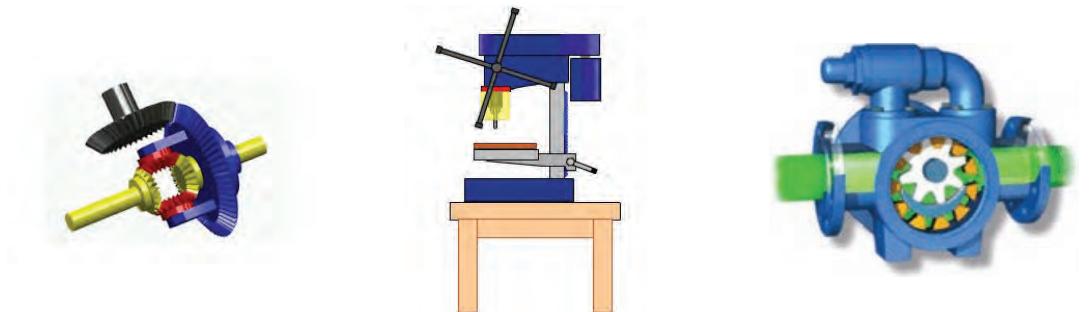

استفاده از چرخ دنده‌های مخروطی

استفاده از چرخ دنده‌های شانه‌ای

استفاده از چرخ دنده‌های داخلی

شکل ۱۵- نمونه‌هایی از کاربرد مکانیزم‌های چرخ دنده‌ای

**مکانیزم‌های کوپلینگ و کلاجی:** کوپلینگ‌ها و کلاج‌ها مکانیزم‌های قطع و وصل حرکت محسوب می‌شوند و در انواع مختلفی ساخته می‌شوند.  
**کوپلینگ‌های پنجه‌ای (شکل ۱۶)**



شکل ۱۶- کوپلینگ‌های پنجه‌ای

**کوپلینگ‌های گاردانی (شکل ۱۷)**



شکل ۱۷- کوپلینگ‌های گاردانی

**کوپلینگ‌های دنده‌ای (شکل ۱۸)**



شکل ۱۸- کوپلینگ‌های دنده‌ای

پودمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

۴- کوپلینگ‌های پیچ و مهره‌ای (شکل ۱۹)



شکل ۱۹- کوپلینگ‌های پیچ و مهره‌ای

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های کوپلینگی را نشان می‌دهند (شکل ۲۰).



کوپلینگ زنجیری

کوپلینگ ارجاعی

کوپلینگ دنده‌ای


شکل ۲۰- نمونه‌های دیگری از کوپلینگ

**کوپلینگ‌های چرخ زنجیری:** مکانیزم‌های چرخ نوع دیگری از مکانیزم هستند که انتقال بین دو محور با فاصله زیاد، دقت بالا، حرکت مطمئن، ارتعاش کمی و... استفاده می‌شود. (شکل ۲۱)




شکل ۲۱- مکانیزم‌های چرخ زنجیری

**مکانیزم‌های قرقره‌ای:** این مکانیزم‌ها ساده‌ترین و احتمالاً اولین مکانیزم‌ها هستند که در انتقال حرکت و جابجایی کاربرد دارند. (شکل ۲۲)

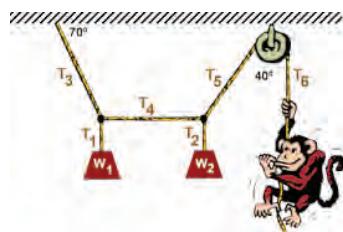


شکل ۲۲- مکانیزم‌های قرقره‌ای

**مکانیزم‌های اهرمی (میله‌ای):** یکی از معروف‌ترین و ابتدایی‌ترین مکانیزم‌ها هستند که کاربردهای فراوان و متنوعی در صنایع مختلف دارند. (شکل ۲۳)

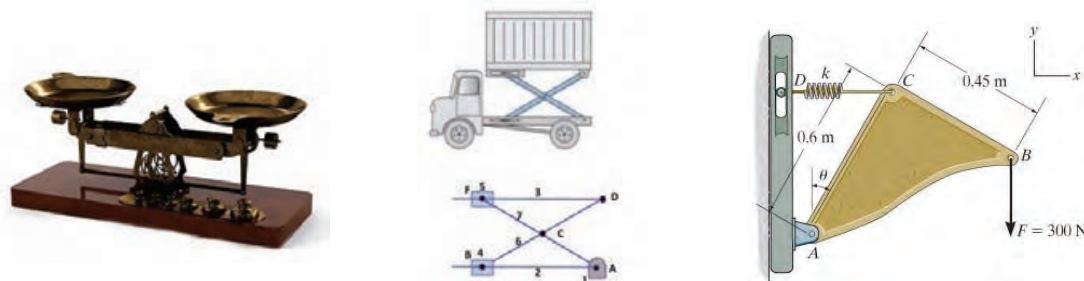

شکل ۲۳-مکانیزم‌های اهرمی

**مکانیزم‌های هیدرولیکی:** عامل حرکت در این نوع مکانیزم‌ها، سیالات (روغن‌های هیدرولیک) می‌باشند. انتقال به نرمی انجام شده و از قدرت و دقت بالایی برخوردار می‌باشند. (شکل ۲۴)

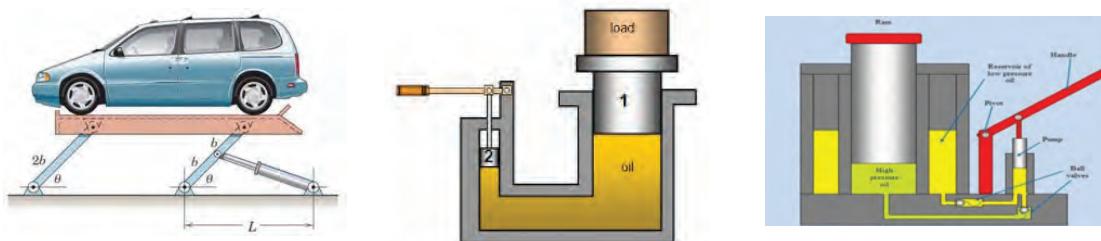

شکل ۲۴-مکانیزم‌های هیدرولیکی

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های هیدرولیکی را نشان می‌دهند. (شکل ۲۵)



شکل ۲۵-نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های هیدرولیکی

**مکانیزم‌های بادی:** عامل حرکت و جابجایی در این مکانیزم، هوای فشرده است. عمل متراکم کردن هوابه وسیله کمپرسور انجام می‌شود. دقت و قدرت نسبت به نوع هیدرولیکی پایین‌تر است. (شکل ۲۶)



شکل ۲۶-مکانیزم‌های بادی

## پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های بادی را نشان می‌دهند. (شکل ۲۷)



شکل ۲۷- نمونه‌های دیگری از مکانیزم‌های بادی

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از کارگاه‌های هنرستان چهار نوع وسیله و یا دستگاه که در آن از مکانیزم‌های بادی و یا هیدرولیکی استفاده شده است را نوشته و در کلاس پیرامون آن توضیح دهید.

## فعالیت ۸



نام دستگاه
نوع مکانیزم

**مکانیزم‌های لنگی و بادامکی:** بادامک‌ها و طبلک‌ها قابلیت تبدیل حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی را دارند. به دلیل تنوع و دقیقی که دارند کاربردهای زیادی در صنعت دارند. (شکل ۲۸)



شکل ۲۸- نمونه‌هایی از مکانیزم‌های لنگی و بادامکی

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف نام ماشین‌های ابزاری که در آنها مکانیزم بادامک و لنگ به کار رفته همراه با هدف مربوطه نوشته، و در کلاس پیرامون آن توضیح دهید.

## فعالیت ۹



نام دستگاه
هدف

**مکانیزم‌های پیچ و مهره‌ای:** این نوع مکانیزم‌های ساده‌ترین مکانیزم‌ها با کاربردهای فراوان است. (شکل ۲۹)



شکل ۲۹- مکانیزم‌های پیچ و مهره‌ای

#### فعالیت ۱۰



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر وسایل و دستگاه‌هایی که در کارگاه دارای مکانیزم پیچ و مهره‌ای هستند را همراه با هدف مربوطه نوشته، و در کلاس پیرامون آن توضیح دهید.

نام دستگاه	هدف

**مکانیزم‌های برقی:** عامل اصلی جابه‌جایی و حرکت، انرژی الکتریکی است، که عموماً این انرژی به وسیله موتور الکتریکی، تبدیل به انرژی مکانیکی می‌شود. (شکل ۳۰)



شکل ۳۰- مکانیزم‌های برقی

**مکانیزم‌های ترکیبی:** ممکن است در یک دستگاه از چند مکانیزم مختلف استفاده شود. مانند دستگاه تراش که شامل مکانیزم‌های چرخ تسمه‌ای، چرخ دنده‌ای، پیچ و مهره‌ای، اهرمی و... است. (شکل ۳۱)



شکل ۳۱- مکانیزم‌های ترکیبی

پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

فعالیت ۱۱



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، پیرامون مکانیزم‌های به کار رفته در دستگاهی مطابق شکل و کاری که انجام می‌دهد در کلاس با هم بحث کرده و نتیجه را بنویسید.



نتیجه:

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر، پیرامون مکانیزم‌های به کار رفته در دستگاهی مطابق شکل و کاری که انجام می‌دهد در کلاس با هم بحث کرده و نتیجه را بنویسید.

فعالیت ۱۲



نتیجه:

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف، ویژگی‌ها و محدودیت‌های مکانیزم‌های مختلف مطابق زیر را نوشته و پیرامون آن در کلاس بحث کنید.

فعالیت ۱۳



موضوع	مکانیزم بادی	مکانیزم زنجیری	مکانیزم چرخ دنده‌ای	مکانیزم اهرمی
ویژگی‌ها				
محدودیت‌ها				

**فعالیت ۱۴**

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر و با استفاده از منابع مختلف، عامل اصلی حرکت و مکانیزم‌های به کار رفته در وسایل و دستگاه‌های زیر را نوشته و پیرامون آن در کلاس بحث کنید.

	۱- ماشین لباسشویی
	۲- دستگاه جاروبرقی
	۳- دستگاه تراش
	۴- دستگاه سنگدیواری کارگاه
	۵- دستگاه متله
	۶- دستگاه فرز

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر در مورد دستگاه سنگ دستی (موضوع پژوهه درس) نوع مکانیزم و تعداد درجه آزادی را با ذکر علت بنویسید.

**فعالیت ۱۵**

	مکانیزم
	درجه آزادی

**اجزای تشکیل دهنده مکانیزم:** اجزای تشکیل دهنده مکانیزم‌ها همان قطعاتی هستند که قبلًا خوانده اید.  
مانند: پیچ‌ها، مهره‌ها، میله‌ها، پین‌ها، تسمه‌ها، چرخ‌دنده‌ها، اهرم‌ها، واشرها و...


یک گروه دو نفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تصویری از یکی از لوازم منزل تهیه کرده، در محل مربوطه چسبانده، سپس نام اجزای آن را بنویسید. (وسیله انتخابی حداقل ۸ قطعه داشته باشد)

**فعالیت ۱۶**

نام	شماره
	۱
	۲
	۳
	۴
	۵
	۶
	۷
	۸

## فیکسچرها

فیکسچرها ابزارهایی هستند که از آنها برای نگهداری قطعات و هدایت ابزار به منظور عملیات مختلف مانند ماشین‌کاری، جوشکاری، لحیم‌کاری، نقطه‌جوش، پرج‌کاری، اندازه‌گیری و کنترل کیفیت و... طراحی، ساخته و... مورد استفاده قرار می‌گیرند. فیکسچرها می‌توانند درجات آزادی را حذف کرده و آن را قفل نمایند. هرچه تعداد درجات آزادی قطعات محدودتر باشد، فیکسچر پیچیده‌تر است. (شکل ۳۲)

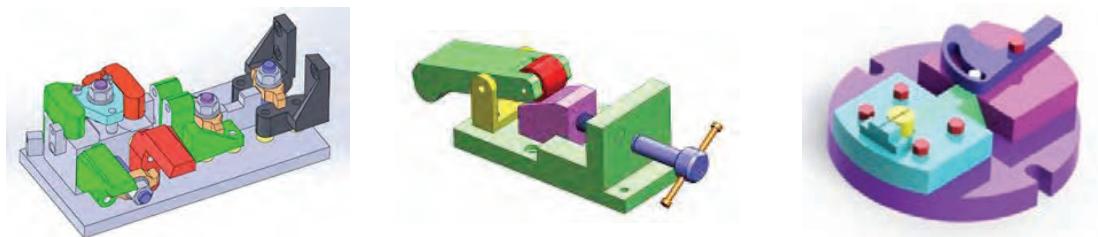

شکل ۳۲- فیکسچر

**مزایای استفاده از فیکسچر:** این ابزارها به دلیل ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی که دارند در تولید بسیار اثر گذارند. از جمله:

- ۱ آسان کردن کارها
- ۲ نگهداری سریع و مطمئن قطعه برای انجام عملیات
- ۳ بعدی

- ۴ تنظیم دقیق و خودکار قطعه
- ۵ افزایش دقیق قطعات

- ۶ یکنواختی عملیات انجام شده روی قطعات
- ۷ بالا بردن سرعت تولید

- ۸ کاهش ضایعات
- ۹ حذف عملیات خط کشی

- ۱۰ بالا بردن ضریب ایمنی و حفاظتی در کاهش حوادث
- ۱۱ استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین‌آلات


- ۱۲ کاهش زمان تولید
- ۱۳ امکان استفاده از نیروی کار با مهارت کمتر

- ۱۴ امکان خودکار کردن تولید

فیکسچرها با توجه به نوع عملیات و کاری که انجام می‌دهند از قسمت‌های مختلف تشکیل می‌شوند. (شکل ۳۳)

**مراحل استفاده از فیکسچر:** با توجه به نوع فیکسچر و کاری که انجام می‌دهد مراحل کار با آن معمولاً عبارت اند از:


- ۱ بستن فیکسچر روی میز کار یا دستگاه بر حسب نیاز
- ۲ بررسی سالم بودن آن
- ۳ استقرار قطعه روی آن
- ۴ انجام عملیات مورد نظر با توجه به نوع فیکسچر
- ۵ آزاد کردن قطعه و برداشتن آن از داخل فیکسچر
- ۶ تمیز و آماده به کار کردن آن.

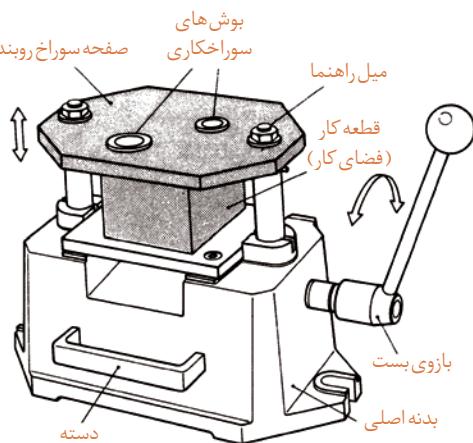

شکل ۳۳- فیکسچر

فیکسچرها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند.

**فیکسچرهای سوراخ کاری:** به منظور سوراخ کاری دقیق، سرعت و دقت بالاتر نسبت به سوراخ کاری معمولی و... از فیکسچرهای سوراخ کاری استفاده می‌شود. این فیکسچرها قطعه کار را محکم گرفته، ابزار سوراخ کاری به وسیله بوش راهنمایی دقیقاً به محل پیش‌بینی شده هدایت شده و سپس عمل سوراخ کاری انجام می‌شود. (شکل ۳۴)

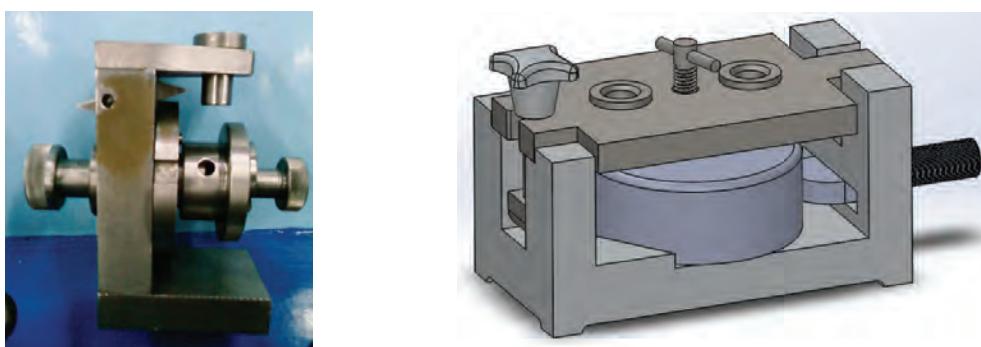


شکل ۳۴- فیکسچرهای سوراخ کاری

نکته



برقوها و قلاویزهای ماشینی نیاز به بوش راهنمایی ندارند.

**فیکسچرهای تراش کاری:** همان‌طوری که خوانده اید وسایل مختلفی برای بستن قطعات روی ماشین تراش پیش‌بینی شده است که جزء متعلقات آن می‌باشد، مانند، سه نظام، چهار نظام منظم و غیرمنظم، گیره قلبی و... لیکن در مواردی ممکن است بعضی از قطعات را به علت حجمی و سنگین بودن مانند قطعات ریخته گری شده و یا بنا به دلایل دیگر نتوان به وسیله لوازم جانبی و همراه دستگاه تراش بست و یا این که قطعات تولیدی متعدد بوده و لازم است از دقت، یکنواختی و سرعت عمل بیشتری در تولید برخوردار باشند، لذا ضروری است بنابر مقاصد ذکر شده برای دستگاه‌های تراش نیز با توجه به قطعه و شرایط تولید، فیکسچر مناسب ساخته شود. (شکل ۳۵)

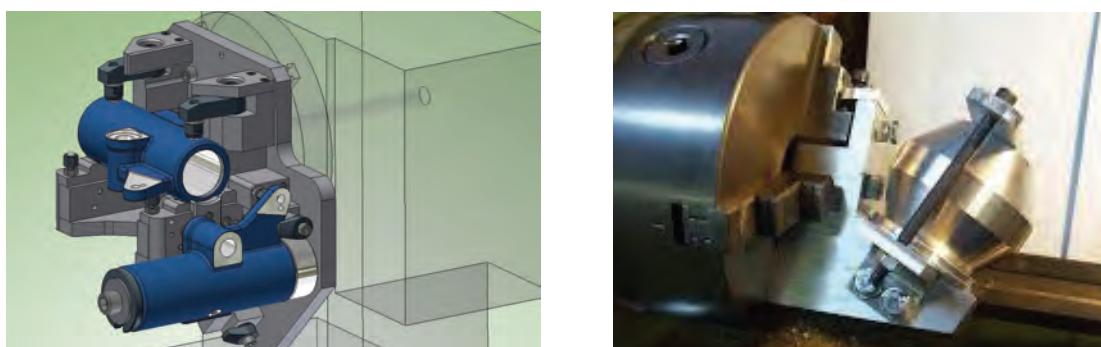


شکل ۳۵- فیکسچرهای تراش کاری

نکته

نیروی نگه‌دارنده قطعه باید به میزانی باشد که اولاً بتواند قطعه را محکم و مطمئن نگه‌داشته و در برابر نیروهای ماشین کاری مقاومت کرده و ثانیاً موجب تغییر شکل قطعات نازک نشود.



**فیکسچرهای فرزکاری:** این فیکسچرها عموماً نقش نگه‌دارنده را دارند، زیرا هدایت ابزار براده برداری به وسیله محور دستگاه انجام می‌شود. (شکل ۳۶)

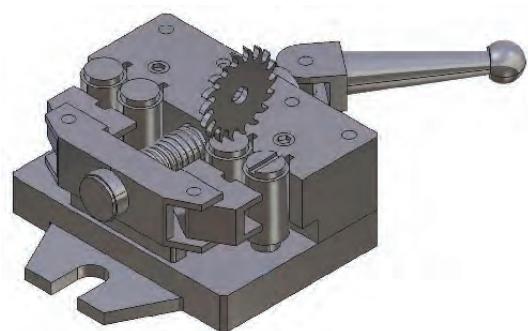


شکل ۳۶- فیکسچرهای فرزکاری

نکته

نیروی براده برداری دستگاه فرز زیاد بوده، لذا ضروری است قطعه کار به صورت محکم و اطمینان‌بخش، در فیکسچر مربوطه بسته شده باشد.



**فیکسچرهای مونتاژ:** بسیاری از مواقع و در صنایع مختلف لازم است برای سوار کردن دو و یا چند قطعه روی هم‌دیگر ابزاری داشته باشیم که اولاً عمل مونتاژ به راحتی صورت گرفته و ثانیاً این عملیات با دقت و سرعت مناسب انجام شود. لذا با توجه به مشخصات، تعداد قطعات مونتاژ شونده روی یکدیگر، دقت و سرعت مورد نیاز، فیکسچر مناسب طراحی و ساخته می‌شود. (شکل ۳۷)

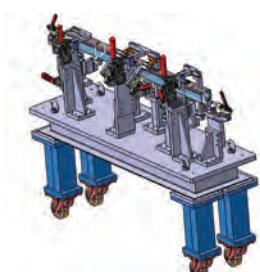


شکل ۳۷- فیکسچرهای مونتاژ

نکته

با توجه به این که مونتاژ آخرین مرحله خط تولید است باید دقت شود، تا به قطعات آسیبی وارد نشده و مجموعه مونتاژ شده به راحتی از فیکسچر خارج شوند.




**فیکسچرهای اندازه‌گیری و کنترل:** این فیکسچرها در تمامی مراحل تولید اعم از قطعات تکی، مجموعه‌های کوچک و محصول نهایی کاربرد دارند. این فیکسچرها با توجه به نیازهای کنترل کیفیت ابعادی و هندسی قطعات، مجموعه‌ها و محصول نهایی طراحی و ساخته می‌شوند. (شکل ۳۸)

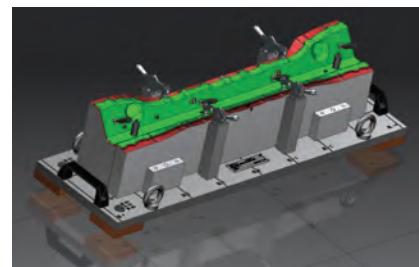

شکل ۳۸- فیکسچرهای اندازه‌گیری و کنترل

گفتنی است فیکسچرها دامنه بسیار وسیعی دارند، به عبارتی تمامی روش‌های تولید می‌توانند فیکسچرهای مخصوص خود را داشته باشند. (شکل ۳۹)

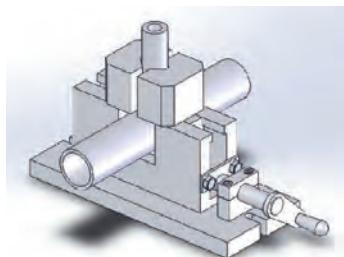

فیکسچر بر بش کاری



فیکسچر لحیم کاری



فیکسچر جوشکاری

شکل ۳۹- نمونه‌های دیگری از فیکسچر

فیکسچرها با مکانیزم‌های مختلفی مانند هیدرولیکی، بادی، اهرمی، بادامکی، پیچ و مهره‌ای و... طراحی و ساخته می‌شوند.

نکته



فعالیت ۱۷



یک گروه دونفری تشکیل داده و با مشارکت یکدیگر تصویری از سه نوع فیکسچر که در کارگاه‌های هنرستان وجود دارد را تهیه، کاربرد هریک را توضیح داده و پیرامون آن در کلاس بحث کنید.

			تصویر
			شرح کاربرد

## نسبت حرکت

**سرعت محیطی:** مسافتی که یک نقطه مشخص از متحرک دایره‌ای شکل در واحد زمان طی می‌کند را سرعت محیطی گویند.

$$V = d \times \pi \times n$$

d - قطر متحرک دایره‌ای شکل بر حسب متر


n - سرعت دورانی متحرک دایره‌ای شکل بر حسب دور بر دقیقه

V - سرعت محیطی بر حسب متر بر دقیقه

نکته



دو وسیله گردند که با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، دارای سرعت‌های محیطی مساوی هستند. مانند چرخ تسمه‌ها، چرخ دندنه‌ها، چرخ زنجیرها و... (شکل ۴۰)

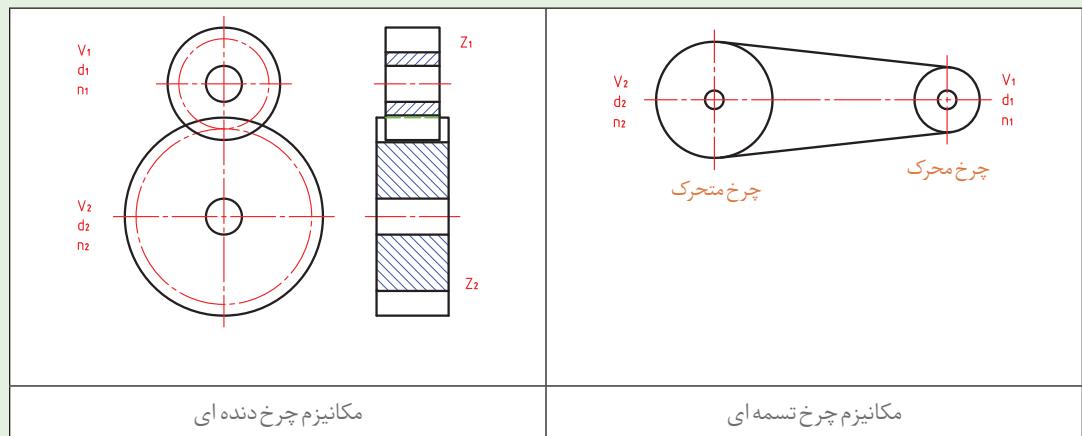

شکل ۴۰ - ارتباط مستقیم دو وسیله گردند

با توجه به نکته قبل برای دو چرخ تسمه و یا دو چرخ دندنه که باهم ارتباط مستقیم دارند می‌توان نوشت:

$$V_1 = V_2 \quad \pi d_1 n_1 = \pi d_2 n_2$$

$$V_1 = \pi d_1 n_1 \quad d_1 n_1 = d_2 n_2$$

$$V_2 = \pi d_2 n_2 \quad \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

نکته




حاصل تقسیم هریک از طرفین رابطه صفحه قبل را نسبت حرکت نامیده و با حرف آنشنان داده می‌شود.

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

نکته



معمولًاً از دو چرخ درگیر با یکدیگر، یکی محرک (حرکت دهنده) و دیگری متحرک (حرکت گیرنده) است. بنابراین  $n_1$  و  $d_1$  مشخصات چرخ محرک،  $d_2$  و  $n_2$  مشخصات چرخ متحرک می‌باشد.

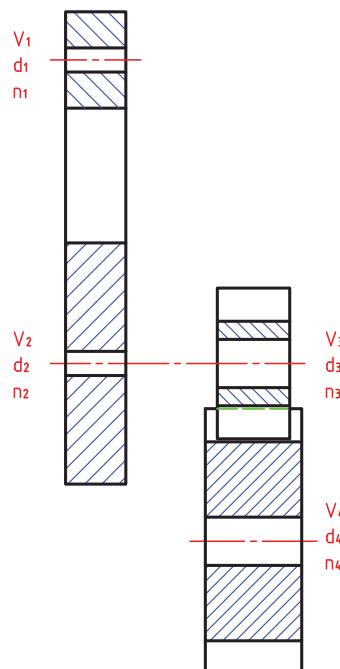

**توجه:** چنانچه مکانیزم انتقال حرکت از نوع چرخ دنده‌ای باشد علاوه بر نسبت قطرها می‌توان از نسبت تعداد دندانه‌ها نیز استفاده نمود. (شکل ۴۱)

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

رابطه  $i$  را نسبت ساده انتقال حرکت می‌نامند. چنانچه مکانیزم انتقال حرکت از ترکیب چند وسیله محرک و متحرک تشکیل شده باشد، نسبت حرکت را مرکب نامیده و این نسبت مطابق زیر محاسبه می‌شود.

$$i_1 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$i_2 = \frac{n_3}{n_4} = \frac{d_4}{d_3} = \frac{z_4}{z_3}$$

وبطور کلی:

$$i = i_1 \times i_2 \times i_3 \times \dots$$

فعالیت ۱۸



چنانچه دسته دستگاه سنگ دستی (موضوع پروژه) در یک دقیقه ۱۰ دور چرخانده شود، ضمن رسم تصویری از انتقال حرکت، عده دوران چرخ سنگ را حساب کنید.


تصویر	محاسبات

## پومن ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

نکته



چنانچه بین دو چرخ محرک و متحرک، چرخ دیگری قرار داشته باشد، این چرخ را چرخ واسطه گویند.  
(شکل ۴۲)

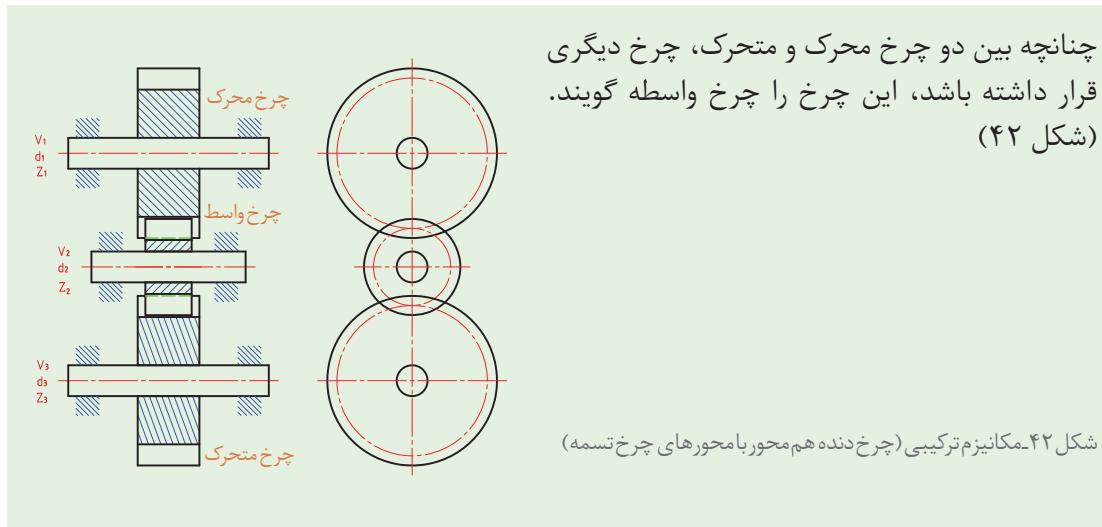

شکل ۴۲- مکانیزم ترکیبی (چرخ دندنه هم محور با محورهای چرخ تسمه)

نکته



چرخ واسطه اثری در عده دوران نداشته، لیکن جهت دوران را تغییر داده و فاصله خالی بین دو محور را پرمی کند.

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} \rightarrow n_2 = \frac{n_1 d_1}{d_2}$$

$$\frac{n_1 d_1}{n_3 d_2} = \frac{d_3}{d_2} \rightarrow n_3 d_2 = n_1 d_1$$

$$\frac{n_2}{n_3} = \frac{d_3}{d_2} \rightarrow \frac{d_2}{n_3} = \frac{d_3}{d_2}$$

$$n_3 = n_1 \times \frac{d_1}{d_3}$$

نکته



به طورکلی عده دوران یک مکانیزم انتقال حرکت اعم از چرخ تسمه‌ای و یا چرخ دندنه‌ای عده دوران محور خروجی برابر است با :

$$n = n_1 \times \frac{z_1 \times z_3 \times z_5 \times \dots}{z_2 \times z_4 \times z_6 \times \dots} \quad \text{یا} \quad n = n_1 \times \frac{d_1 \times d_3 \times d_5 \times \dots}{d_2 \times d_4 \times d_6 \times \dots}$$

به عبارت دیگر: حاصل ضرب عده دوران محور ورودی در قطرها و یا تعداد دندانه‌های چرخ‌های محرک، تقسیم بر حاصل ضرب قطرها و یا تعداد دندانه‌های چرخ‌های متحرک، عده دوران محور خروجی است.

## فعالیت ۱۹




آیا مکانیزم انتقال حرکت دستگاه سنگ دستی، چرخ دنده واسطه هم دارد، چنانچه پاسخ مثبت است نقش آن را در مکانیزم انتقال حرکت نوشه، مشخصات آن را محاسبه کنید.



نکته




دو وسیله گردندۀ که روی یک محور قرار داشته باشند  
دارای عده دوران مساوی هستند. (شکل ۴۳)

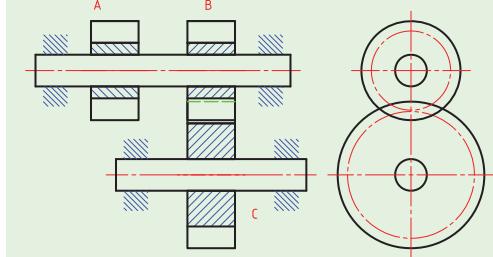

شکل ۴۳-دو چرخ دندۀ هم محور

در دو چرخه‌ای مطابق شکل عده دوران چرخ عقب و نسبت حرکت را حساب کنید. در صورتی که سرعت محیطی پدال دو چرخه ۲۴ کیلومتر بر ساعت باشد.

## فعالیت ۲۰

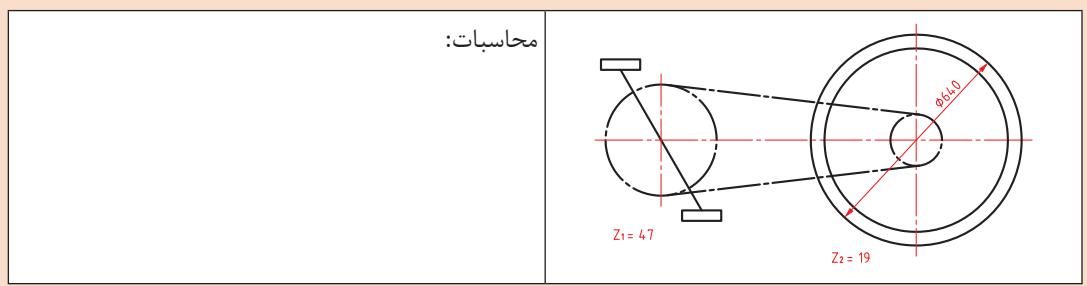

## مراحل عملیات مونتاژ کاری

- ۱ برسی و خواندن نقشه
- ۲ شماره گذاری اجزای مکانیزم و یا دستگاه به ترتیب اولویت در مونتاژ
- ۳ کنترل مشخصات ابعادی اجزای مکانیزم و یا دستگاه
- ۴ آماده سازی فیکسچرهای مونتاژ در صورت نیاز
- ۵ آماده سازی و کنترل عملکردی و ابعادی فیکسچرهای مونتاژ
- ۶ پیش‌بینی ابزار و آچارهای مورد نیاز
- ۷ آماده سازی و کنترل اجزای اتصال، آب‌بندی و... برای مونتاژ

۸ انجام عملیات مونتاژ

۹ کنترل ابعادی و عملکردی مکانیزم و دستگاه

۱۰ انجام بسته‌بندی مناسب

### عيوب احتمالی در مونتاژ

عيوب احتمالی در مونتاژ را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

۱ عيوب ناشی از ساخت اجزای مکانیزم یا دستگاه: پاره‌ای از این عيوب با عملیات سوهان کاری، سنباده کاری و... قابل رفع است، لیکن برخی از آنها ممکن است ناشی از مشخصات ابعادی و عملکردی بوده که ممکن است با عملیات برآده برداری، صاف کاری، تاب‌گیری و... اصلاح گردد، و در مواردی نیز ممکن است اشکالات به گونه‌ای باشد که قطعه مردود شده و باید قطعه سالم جایگزین آن گردد.

۲ معیوب بودن اجزای اتصال

۳ اشتباهات ناشی از عملیات مونتاژ

۴ تمیز نبودن محیط کار

### نکات ایمنی



۱- **ابزارهای مونتاژ:** استفاده نادرست از آچارها و ابزارهای کمکی در مونتاژ کاری مانند انواع پیچ گوشته‌ی، آچار بکس، گیره، فیکسچر، چکش، آچار تخت، آچار فرانسه و... ممکن است موجب خسارت‌های مالی و جسمی شود، لذا ضروری است قبل از استفاده، روش استفاده و نکات ایمنی و حفاظتی مربوط به آنها مورد توجه قرار گیرد.

۲- **وسایل اندازه‌گیری و کنترل:** ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل بسیار حساس و آسیب‌پذیر می‌باشند، بنابراین لازم است قبل از استفاده از روش کار آنها کاملاً آگاه بوده و مهارت لازم را داشته باشد، همچنین پس از استفاده، آنها را تمیز کرده و در جعبه مخصوص گذاشته و بایگانی کنید.

۳- همان طوری که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های یک فرد فنی، انضباط می‌باشد، ضروری است آچارها و ابزارهای مونتاژ به طور جداگانه و به صورت منظم روی میز مونتاژ چیده شوند.

### نکته



کلیه فعالیت‌های کارگاهی به صورت گروهی انجام شود.


## فعالیت



### فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: کنترل کیفی پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

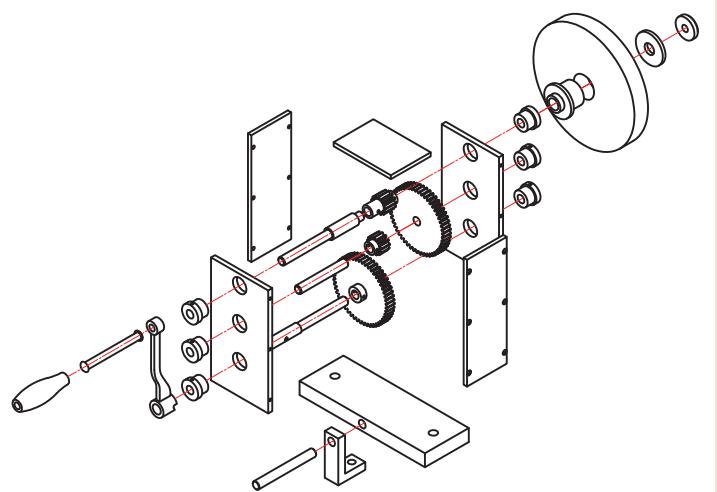

#### وسایل مورد نیاز

۱ خط کش فلزی تخت (۰-۳۰۰)

میلی متر

کولیس ورنیه با تفکیک پذیری

۰/۰۲ میلی متر

۲ گونیای دقیق با طول تیغه

۲۰۰ میلی متر

۳ میکرومتر اندازه گیر خارج

(۰/۰-۱-۲۵) میلی متر

۴ پارچه تنظیف

قطعه کار: اجزای دستگاه سنگ

سنباوه دستی

#### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ وسایل اندازه گیری بسیار حساس و دقیق می باشند، از وارد شدن هرگونه ضربه به آنها جداً خودداری گردد.

۲ پس از اتمام کار، وسایل اندازه گیری استفاده شده را تمیز کرده، در محل مربوطه قرار داده و بایگانی کنید.

**توجه:** در هنگام بایگانی وسایل اندازه گیری، پیچ قفل آنها را سفت نکرده و کمتر از نیم دور شل باشد.

۳ قبل از استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل از کالیبره بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

۴ از دستکاری و تنظیم وسایل اندازه گیری چنانچه اطلاع و تجربه درستی از آنها ندارید جداً خودداری کنید.

#### مراحل انجام کار

۱- هریک از قطعات دستگاه سنگ دستی را با ابزارهای مربوطه مطابق جدول کنترل کرده، نتیجه را در محل مربوطه بنویسید.

#### تعیین زمان کنترل کیفی (دقیقه)

زمان صرف شده برای کنترل هر قطعه را تعیین کرده در محل مربوطه بنویسید.

#### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

کار برگ ارزیابی کیفی اجزای مجموعه دستگاه سنگ دستی								
توضیحات	زمان کنترل	وضعیت نهایی	وضعیت بعادی	وضعیت ظاهری	نام و کد وسیله کنترل	نام قطعه	شماره قطعه	
							۱	
							۲	
							۳	
							۴	
							۵	
							۶	
							۷	
							۸	
							۹	
							۱۰	
							۱۱	
							۱۲	
							۱۳	
							۱۴	
							۱۵	
							۱۶	
							۱۷	
							۱۸	
							۱۹	
							۲۰	
							۲۱	
							۲۲	
						مردود <input type="checkbox"/>	قبول <input type="checkbox"/>	وضعیت کلی:
								علت مردودی:
								جمع زمان تخصیصی برای کنترل کیفی:
								نام و امضای کنترل کننده:
								تاریخ:

## فعالیت




### فعالیت کارگاهی ۲

**موضوع:** مونتاژ مجموعه محور پایین پروژه

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**قطعات مورد مونتاژ**

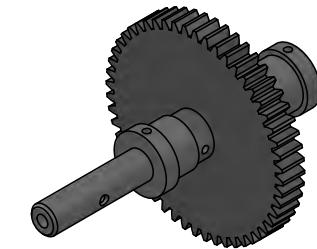

۱ محور پایین ۲ چرخ دندنه ۳ یاتاقان بوشی ۴ اجزای استاندارد

#### وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی ۷ چکش

پلاستیکی ۸ جعبه آجار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ میلی متر ۱۱ گونیا ۱۲ فیلر ۱۳ وسایل

روغن کاری و تنظیف

#### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل برآده برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژ کاری

#### مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژ کاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی

همراه با روغن کاری و اخذ تأییدیه هنرآموز

#### کنترل کیفی

الف) مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده،

نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

#### ب) تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)

جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ


#### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید

## پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

فعالیت

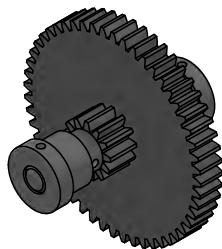

### فعالیت کارگاهی ۳

**موضوع:** مونتاژ مجموعه محور وسط پروژه

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

#### قطعات مورد مونتاژ

۱ محور وسط ۲ چرخ دندنه ۳ یاتاقان‌ها ۴ اجزای استاندارد



#### وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی ۷ چکش

پلاستیکی ۸ جعبه آجار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی‌متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ میلی‌متر ۱۱ گونیا ۱۲ فیلر ۱۳ وسایل

روغنکاری و تنظیف

#### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل برآرد برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژ کاری



#### مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژ کاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی

همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز

#### کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده. نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

#### تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

#### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

## فعالیت

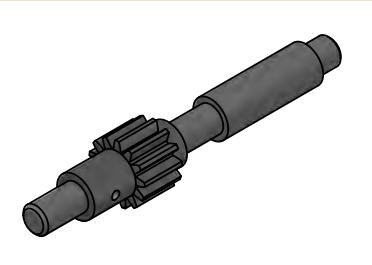

### فعالیت کارگاهی ۴

**موضوع:** مونتاژ مجموعه محور بالا  
**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی  
**قطعات مورد مونتاژ**

۱ محور بالا ۲ چرخ دندنه ۳ یاتاقان‌ها ۴ اجزای استاندارد



### وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی ۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آچار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی‌متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ میلی‌متر ۱۱ گونیا ۱۲ فیلر ۱۳ وسایل روغنکاری و تنظیف

### نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار
- ۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی
- ۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری



### مراحل مونتاژ

- ۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ
- ۲ اخذ تأییدیه هنرآموز
- ۳ انجام مونتاژکاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز

### کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری

نتیجه کلی:

### تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

### در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

## پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها

### فعالیت

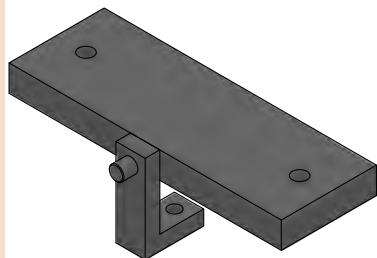

#### فعالیت کارگاهی ۵

**موضوع:** مونتاژ مجموعه پایه (کف)، صفحات جانبی (تکیه‌گاه

محورها)، صفحه بالا و مجموعه محورها

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**قطعات مورد مونتاژ**

۱ صفحه کف ۲ صفحات جانبی

#### وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذسنباude ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی

۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آچار ۹ کولیس ۰/۰۲ میلی متر ۱۰ میکرومتر ۰/۰۱ ۱۱ گونیا ۱۲ فیلر

۱۳ وسایل روغنکاری و تنظیف

#### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براده برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژکاری

#### مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژکاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی

همراه با روغنکاری و اخذ تأییدیه هنرآموز

#### کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده نتیجه

را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

#### تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

#### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

## فعالیت

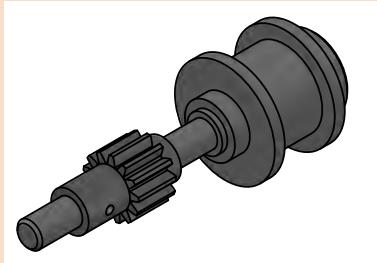

### فعالیت کارگاهی ۶

**موضوع:** مونتاژ مجموعه چرخ سنگ

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**قطعات مورد مونتاژ**

۱ چرخ سنگ ۲ واشرها ۳ یاتاقان‌ها ۴ اجزای استاندارد



### وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی

۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آچار ۹ کولیس ۱۰ میکرومتر ۱۱ گونیا ۱۲ میلی‌متر ۱۳ فیلر

### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براحت برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژ کاری

### مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژ کاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی این مجموعه و اخذ تأییدیه هنرآموز

### کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری

نتیجه کلی:

### تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

## فعالیت

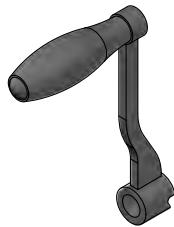

### فعالیت کارگاهی ۷

**موضوع:** مونتاژ مجموعه دسته

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**قطعات مورد مونتاژ**

۱ مجموعه دسته ۲ واشرها ۳ اجزای استاندارد



### وسایل مورد نیاز

۱ میز کار ۲ گیره ۳ فیکسچر مناسب ۴ کاغذ سنباده ۵ سوهان متوسط و نرم ۶ گونیای کارگاهی

۷ چکش پلاستیکی ۸ جعبه آچار ۹ کولیس ۱۰ میکرومتر ۱۱ گونیا ۱۲ فیلر

### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از وسایل براحت برداری دستی

۳ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در مونتاژ کاری

### مراحل مونتاژ

۱ تعیین و ترسیم روند نمای مونتاژ

۲ اخذ تأییدیه هنرآموز

۳ انجام مونتاژ کاری مطابق روند نمای ترسیمی با رعایت اصول و فنون مربوطه و نکات ایمنی و حفاظتی این مجموعه و اخذ تأییدیه هنرآموز

### کنترل کیفی

مجموعه مونتاژ شده را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

### تعیین زمان مونتاژ (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان مونتاژ

### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

## فعالیت

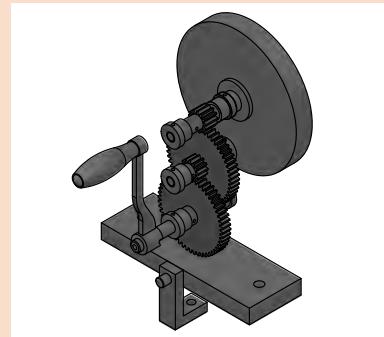

### فعالیت کارگاهی ۸

**موضوع:** آچارکشی پروژه

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**وسایل مورد نیاز**

۱ میز کار

۲ جعبه آچار

### نکات ایمنی و حفاظتی

۱ رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در استفاده از انواع آچار

۲ در هنگام جایه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.

۳ موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.

۴ هنگام چرخاندن دسته دستگاه سنگ سنباده دستی، دقیق شود تا انگشتان دست مابین دسته و بدن دستگاه قرار نگیرد.

### مراحل مونتاژ

آچارکشی دستگاه سنگ دستی بر اساس اصول و قواعد مربوطه

### کنترل کیفی

دستگاه سنگ دستی را به لحاظ ظاهری، ابعادی و عملکردی مطابق اصول و فنون مربوطه کنترل کرده، نتیجه را در جدول بنویسید.

عيوب عملکردی	عيوب هندسی	عيوب ابعادی	عيوب ظاهری
نتیجه کلی:			

### تعیین زمان آچارکشی (دقیقه)


جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان آچارکشی

### در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

### فعالیت

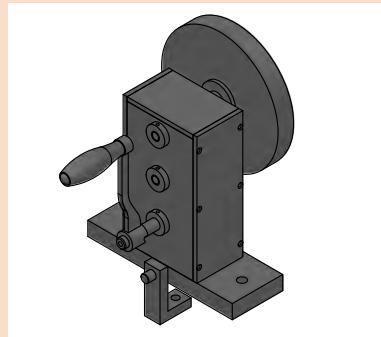

### فعالیت کارگاهی ۹

**موضوع:** رنگ آمیزی پروژه

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی



#### وسایل مورد نیاز:

- ۱ کاغذ سنباده
- ۲ سوهان نرم
- ۳ وسایل و تجهیزات رنگ آمیزی
- ۴ رنگ با مشخصات و حجم مناسب

#### نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ در هنگام جایه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.
- ۲ موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتاتتان زیر دستگاه نرود.
- ۳ در هنگام رنگ آمیزی از ماسک و دستکش استفاده شود.
- ۴ رعایت اصول و فنون رنگ آمیزی دستی (استفاده از قلم مو یا اسپری)



### مراحل انجام کار

- ۱ تعیین و ترسیم روند نمای رنگ آمیزی
- ۲ اخذ تأییدیه هنرآموز
- ۳ پلیسه گیری مجموعه با سوهان (در صورت نیاز) مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
- ۴ پرداخت کلیه سطوح با کاغذ سنباده مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
- ۵ انجام رنگ آمیزی مطابق روند نمای ترسیمی، مطابق اصول و فنون مربوطه و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی

### کنترل کیفی

مجموعه رنگ شده را به لحاظ ظاهری، کنترل کرده، نتیجه را بنویسید.

یکنواختی	براقیت	پوسته شدن	شرگی
نتیجه کلی:			

### تعیین زمان رنگ آمیزی (دقیقه)

جمع	سایر	زمان کنترل کیفی	زمان رنگ آمیزی

### در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.



## فعالیت کارگاهی ۱۰

**موضوع:** کنترل ظاهری پروژه

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی

**وسایل مورد نیاز:**

### نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ در هنگام جایه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.
- ۲ موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.

### مراحل کنترل

وضعیت ظاهری دستگاه سنگ دستی را مطابق زیر بررسی کرده، نتیجه را همراه با اقدامات اصلاحی لازم بنویسید.

#### گزارش نتایج کنترل ظاهری دستگاه سنگ دستی

ردیف	مورد بررسی	خط و خش	تعادل	تعامد بدنی بر پایه	رنگ	نتیجه	شرح اقدامات اصلاحی
۱	رنگ					<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	
۲						<input type="checkbox"/> بدون خط و خش <input type="checkbox"/> همراه با خط و خش	
۳						<input type="checkbox"/> دستگاه تعادل دارد <input type="checkbox"/> دستگاه تعادل ندارد	
۴						<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	
۵	پیچ‌ها					<input type="checkbox"/> دقیقاً در محل خود محکم بسته شده‌اند <input type="checkbox"/> در محل خود محکم بسته نشده‌اند	
۶	کیفیت جوشکاری					<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	
۷	کنترل لبه‌ها					<input type="checkbox"/> لبه‌های تیز دارد. <input type="checkbox"/> لبه‌های تیز ندارد	
۸	سایر						

### تعیین زمان کنترل (دقیقه)

جمع	سایر	زمان کنترل کیفی

#### در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

### فعالیت کارگاهی ۱۱

فعالیت



موضوع: آزمایش عملکرد پروژه

نام پروژه: دستگاه سنگ دستی

وسایل مورد نیاز:



#### نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ در هنگام جایه جایی دستگاه سنگ سنباده دستی از دو دست استفاده شود.
- ۲ موقع گذاشتن دستگاه سنگ سنباده دستی روی میز مواظب باشید تا انگشتانتان زیر دستگاه نرود.
- ۳ هنگام چرخاندن دسته دستگاه سنگ سنباده دستی دقیق شود تا انگشتان دست ما بین دسته و بدنه دستگاه قرار نگیرد.

### مراحل کنترل

عملکرد دستگاه سنگ دستی را مطابق زیر بررسی کرده، نتیجه را همراه با اقدامات اصلاحی لازم بنویسید.

#### گزارش نتایج عملکرد دستگاه سنگ دستی

ردیف	مورد بررسی	نتیجه	شرح اقدامات اصلاحی
۱	دسته	چرخاندن دسته روان انجام می‌شود چرخاندن دسته روان انجام نمی‌شود	
۲	چرخش سنگ سنباده	بدون لنگ انجام می‌شود همراه با لنگی است.	
۳	سر و صدا	در حد قابل قبول است. در حد قابل قبول نیست	
۴	تعادل	دستگاه تعادل دارد دستگاه تعادل ندارد	

	<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	روانی حرکت مجموعه	۵
	<input type="checkbox"/> اجزای دستگاه محکم بسته شده اند <input type="checkbox"/> محکم بسته نشده اند	لقی	۶
	<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	لرزش دستگاه در هنگام کار	۷
	<input type="checkbox"/> در حد قابل قبول است. <input type="checkbox"/> در حد قابل قبول نیست	خلاصی دسته	۸
	<input type="checkbox"/> با ورودی تناسب دارد <input type="checkbox"/> با ورودی تناسب ندارد	عده دوران خروجی	۹
ملاحظات:			

#### تعیین زمان کنترل (دقیقه)

زمان کنترل عملکرد	سایر	جمع

#### در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را مرتب و تمیز کنید.

## فعالیت

### فعالیت کارگاهی ۱۲

**موضوع:** برآورد زمان مونتاژ پروژه  
**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی



کاربرگ برآورده زمان مونتاژ و رنگ آمیزی پروژه (دقیقه)					
ردیف	نام مجموعه	نام و شماره قطعات	نام فیکسچر	زمان (دقیقه)	توضیحات
۱	مجموعه محور پایین				
۲	مجموعه محور وسط				
۳	مجموعه محور بالا				
۴	مجموعه پایه و صفحات				
۵	مجموعه چرخ سنگ سنباده				
۶	مجموعه دسته				
۷	آچار کشی نهایی				
۸	آزمایش عملکرد				
۹	رنگ آمیزی	-	-	-	
زمان کل (ساعت و دقیقه):					
نام و امضای برآورده کننده:					



### فعالیت کارگاهی ۱۳

**موضوع:** برآوردهزینه و قیمت پروژه

**نام پروژه:** دستگاه سنگ دستی


#### کاربرگ برآوردهزینه و قیمت پروژه

ردیف	نام مجموعه	قیمت تمام شده اجزا	هزینه مونتاژ	قیمت تمام شده هزینه مجموعه	هزینه سربار هزینه های خالص سود مالیات (سود٪ ۲۵)	قیمت فروش
۱	مجموعه محور پایین					
۲	مجموعه محور وسط					
۳	مجموعه محور بالا					
۴	مجموعه پایه و صفحات					
۵	مجموعه چرخ سنگ					
۶	مجموعه دسته					
۷	آچارکشی نهایی					
۸	آزمایش عملکرد					
۹	سایر (رنگ آمیزی)					
قیمت فروش پروژه:						
نام و امضای برآوردهزینه:						

### گزارش کار

پس از پایان ساخت پروژه (دستگاه سنگ دستی) گزارش کاملی از انجام پروژه با ذکر نقاط قوت و ضعف، پیشنهاد اقدامات اصلاحی، نام و مشخصات تجهیزات استاندارد، گیره‌ها، فیکسچرها و آچارها و ابزارهای استفاده شده، روش ساخت قطعات و چگونگی مونتاژ را شرح داده همراه با روند نماها و ذکر مشخصات اسامی گروه، تحويل هنرآموز داده شود.

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: مونتاژ مکانیزم‌ها

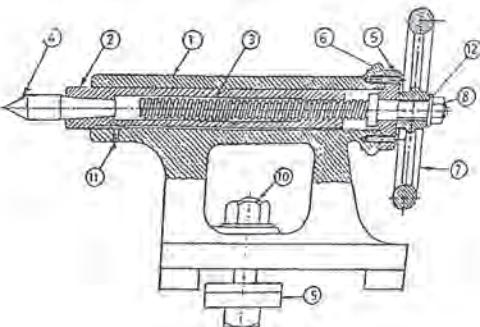
<p>-نمونه و نقشه کار:</p>  <p>ISO ۲۷۶۸-۱۹۹۴</p>	<p><b>نقشه کار: مونتاژ مکانیزم‌ها</b></p> <p><b>شاخص عملکرد:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱ تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد-m</li> <li>۲ پرداخت سطح <math>R_a = 1,6</math></li> </ul> <p><b>شرایط انجام کار:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱ انجام کار در محیط کارگاه</li> <li>۲ نوریکنواخت باشدت <math>400 \text{ لوکس}</math></li> <li>۳ تهیه استاندارد و دمای <math>20^\circ \pm 2^\circ \text{C}</math></li> <li>۴ ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار</li> <li>۵ وسایل ایمنی استاندارد</li> <li>۶ زمان <math>2/5</math> ساعت</li> </ul> <p><b>مواد مصرفی:</b> جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> ماشین فرز آنیورسال با متعلقات - گیره موازی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس <math>0/0.5</math> گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط <math>200</math> - زیرسی سنگ خورده - برس موبی - تیله فرز کف تراش - وسایل روغن کاری - وسایل تمیزکاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
--	---

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	مطابقت دادن اجزا با نقشه مونتاژ	۱	
۲	تعیین مراحل مونتاژ	۱	
۳	تعیین ابزار مورد استفاده مونتاژ	۱	
۴	اتمام مونتاژ	۲	
۵	کنترل عملکرد مکانیزم	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار	۲	
	مسئولیت‌پذیری		
	مدیریت مواد و تجهیزات		
	استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ		
	تمیزکردن وسایل و محیط کار		
	پایندی به الزامات نقشه		
میانگین نمرات *			



\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## نقشه های پروژه سنگ

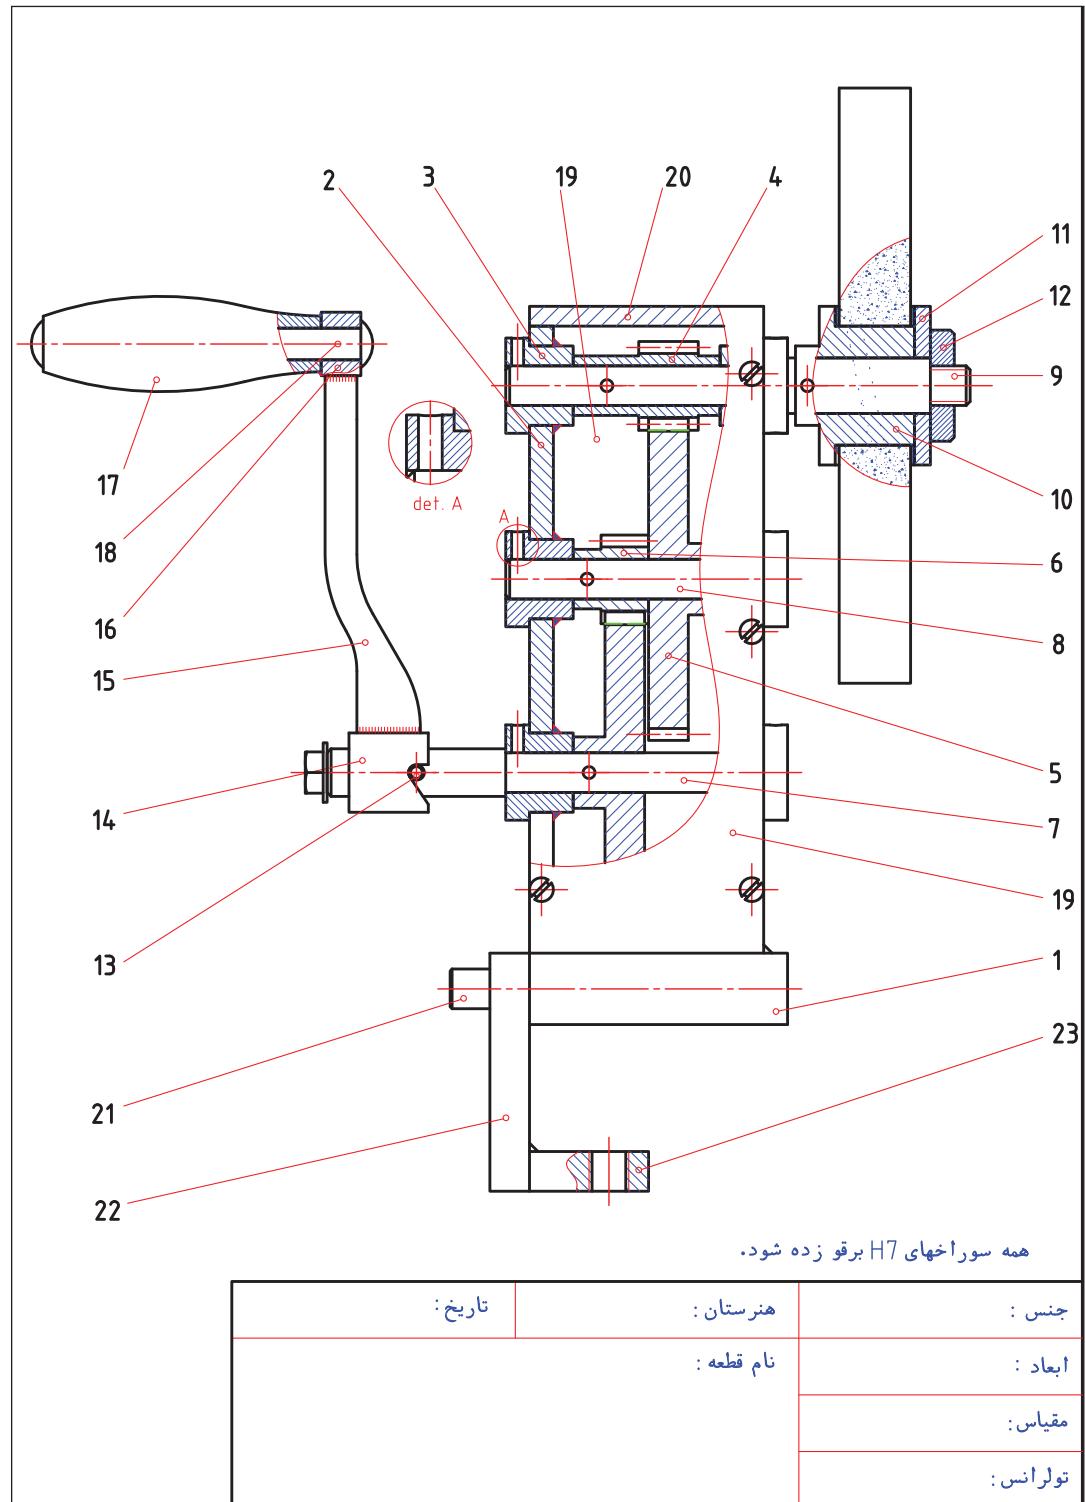


پودمان ۵: مونتاژ مکانیزم‌ها



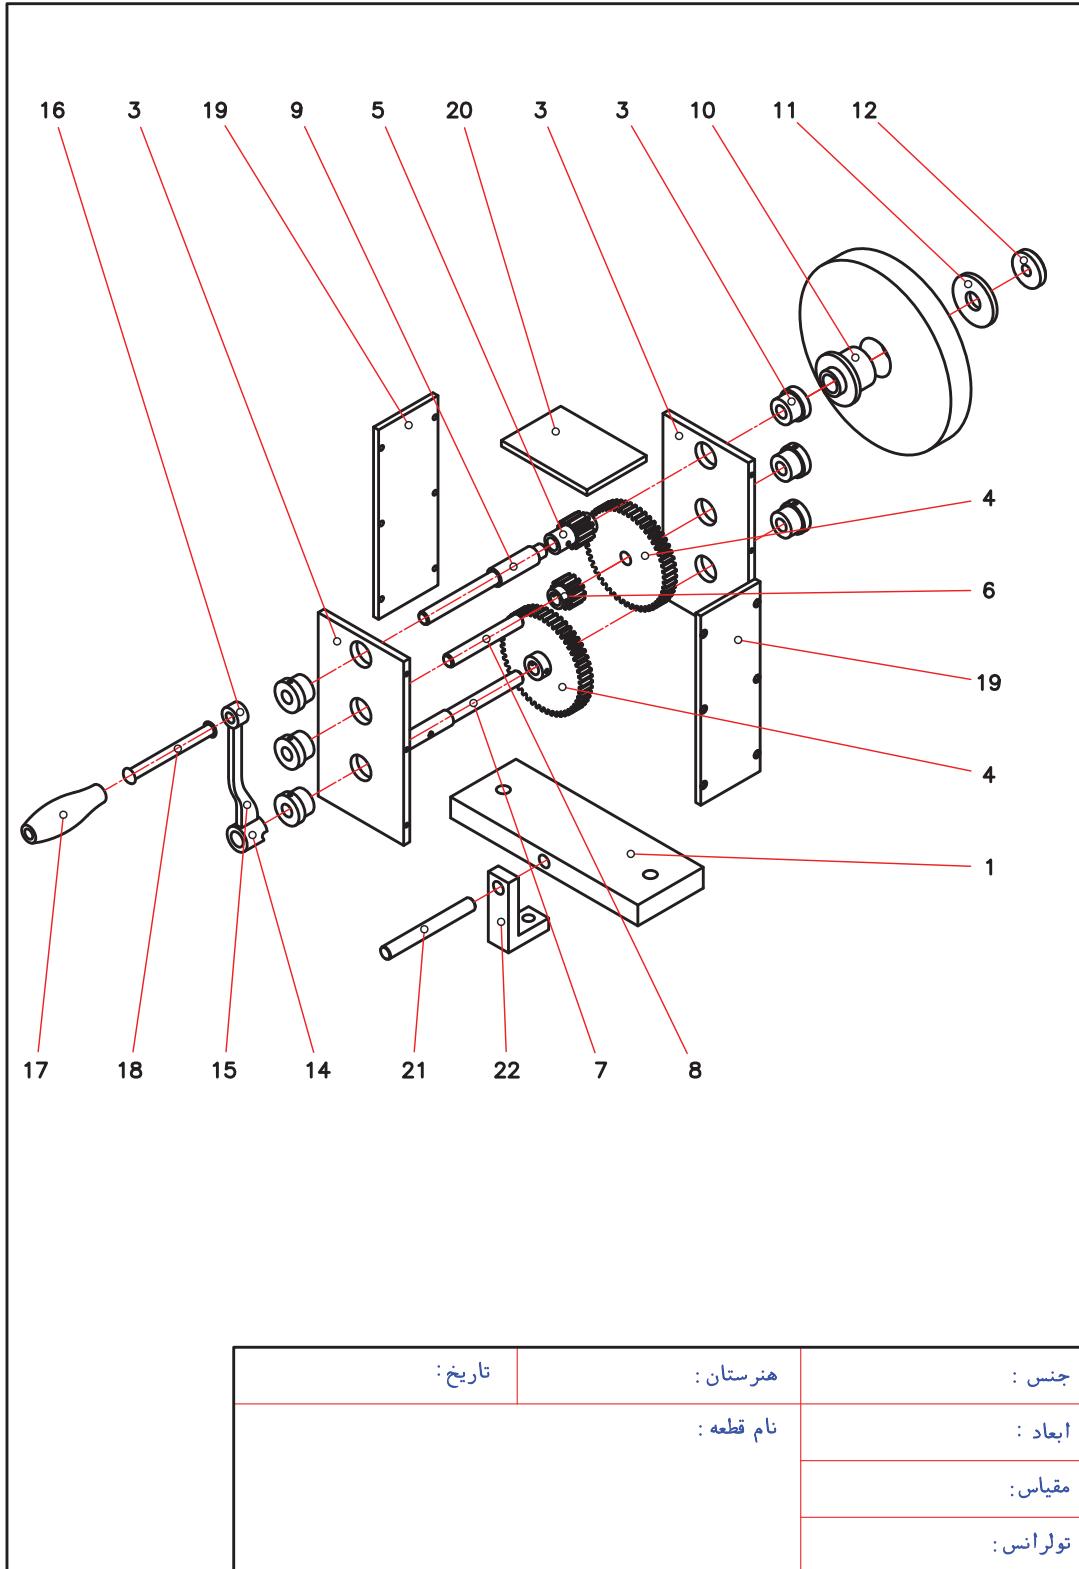


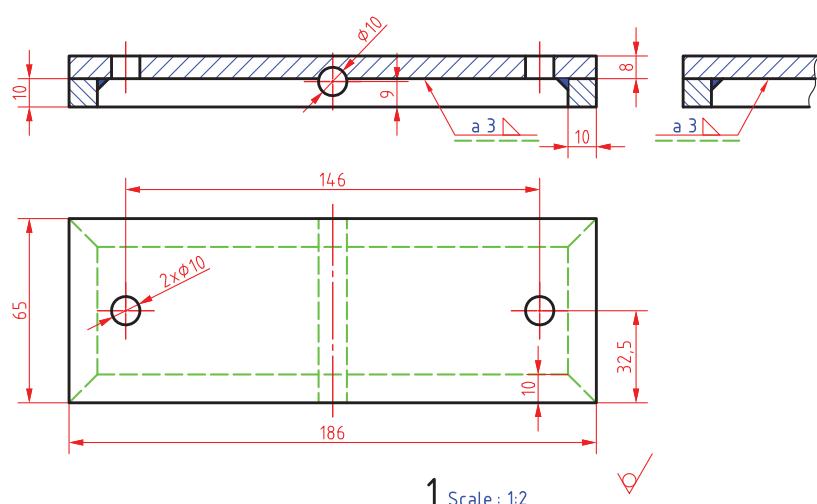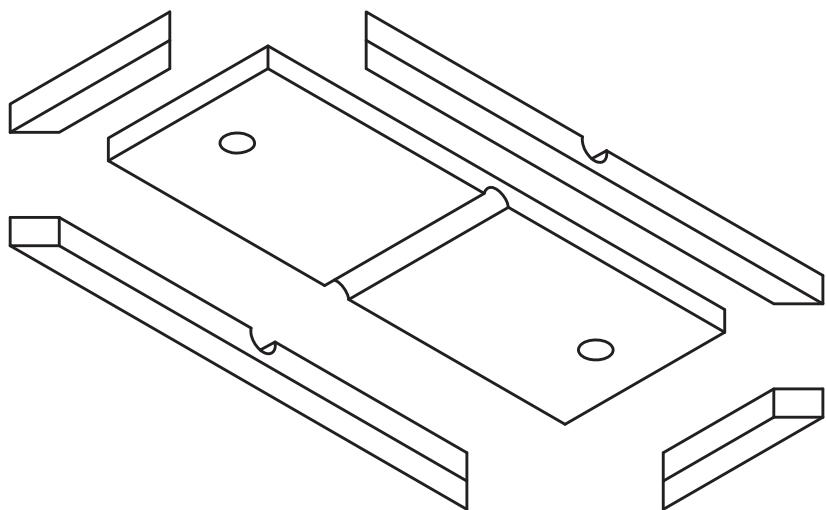

تاریخ :	همنستان :	جنس :
	نام قطعه :	ابعاد :
		مقیاس :
		تولرانس :


پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم ها

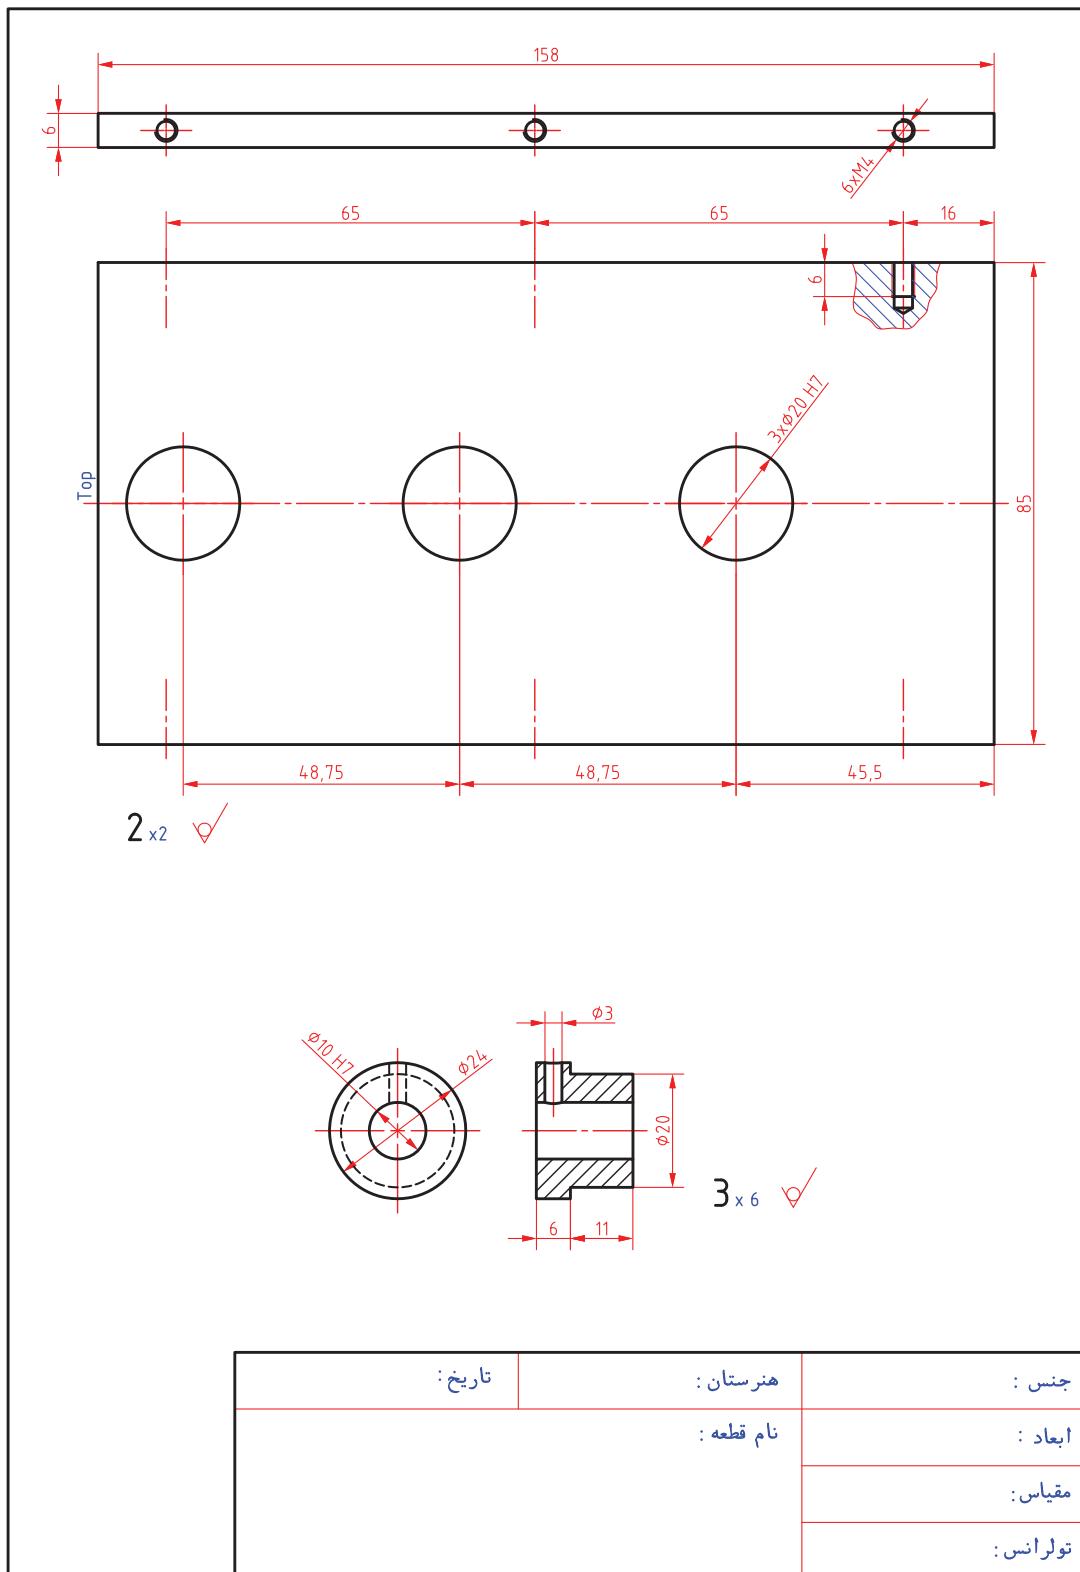


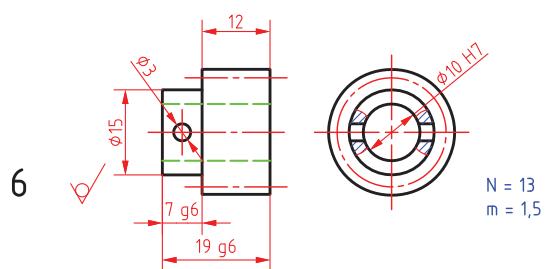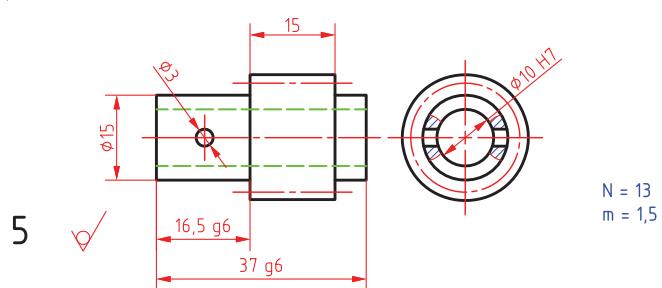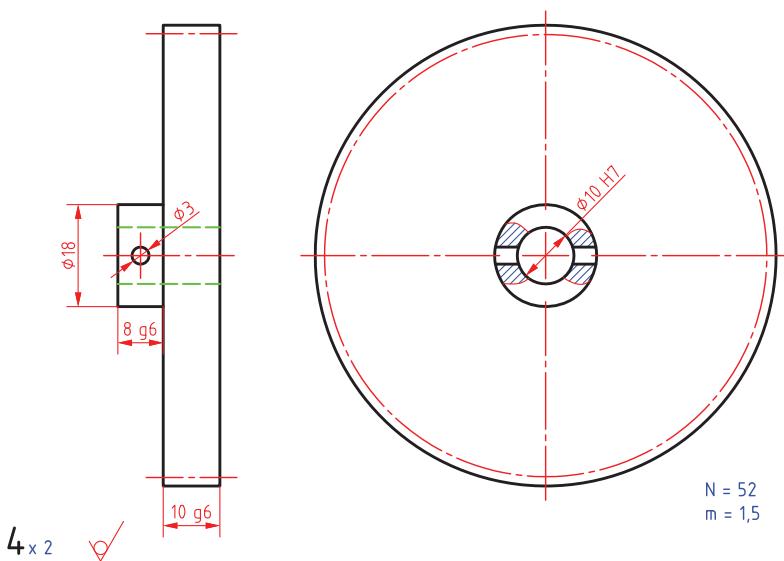


تاریخ:	هنرستان:	جنس:
	نام قطعه:	ابعاد:
		مقیاس:
		تولرانس:




پودهمان ۵: مونتاژ مکانیزم ها

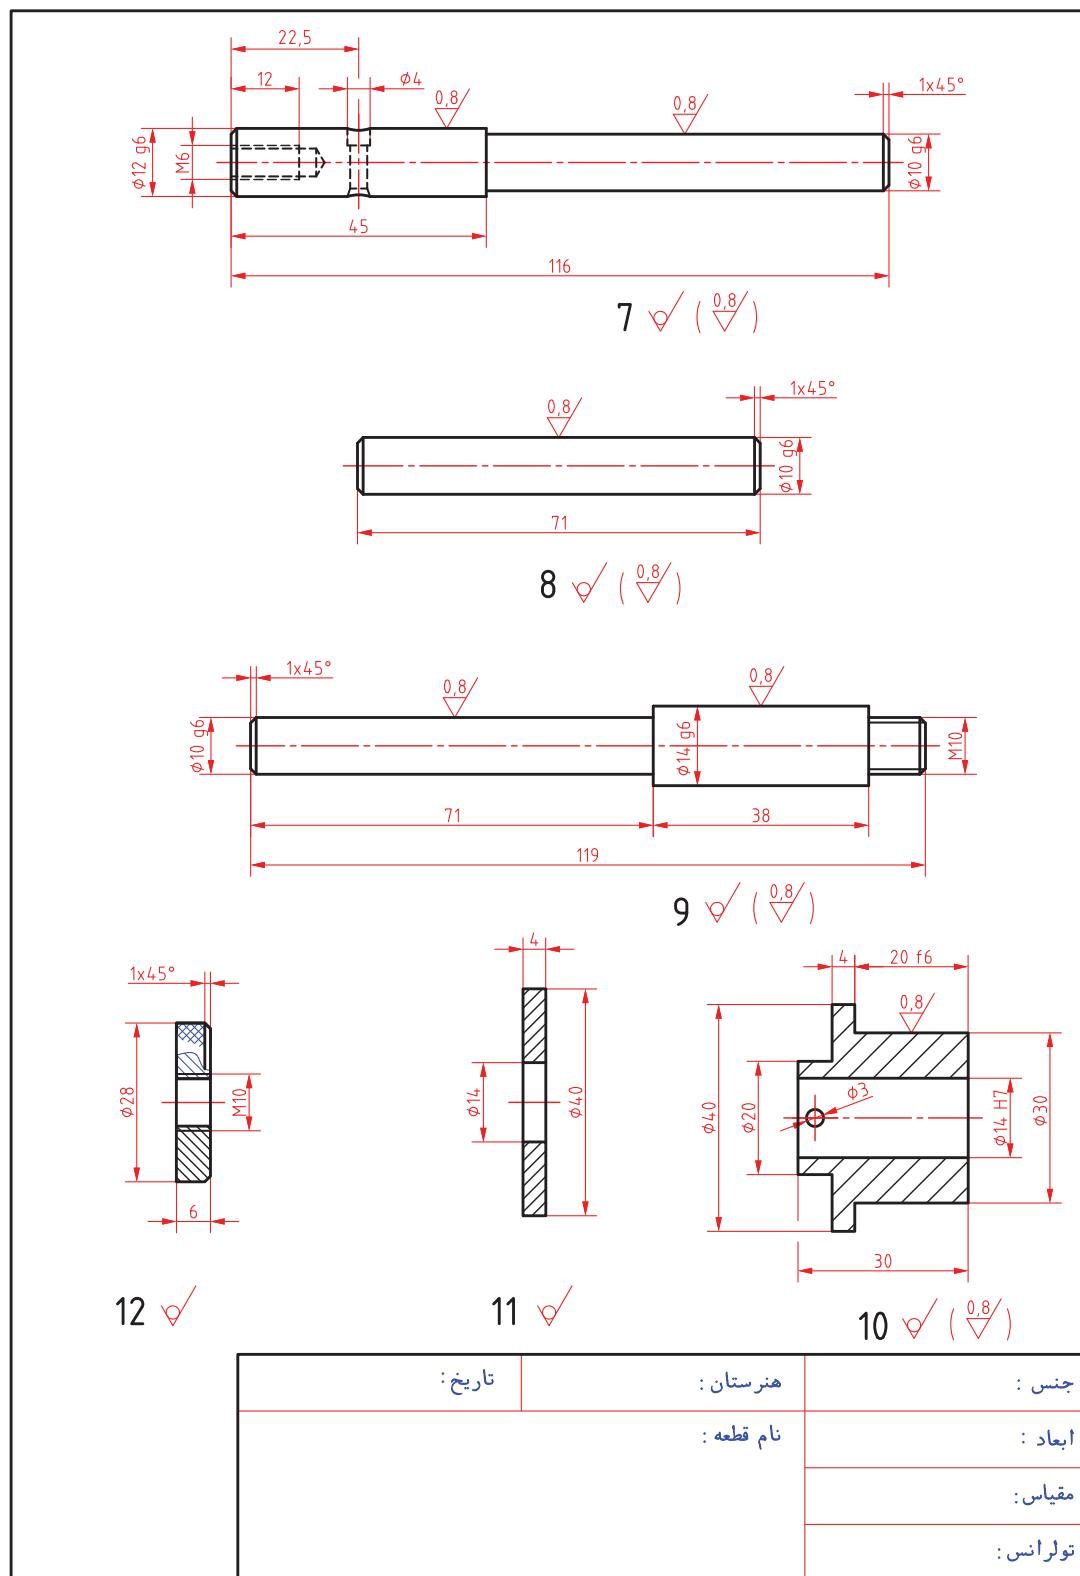

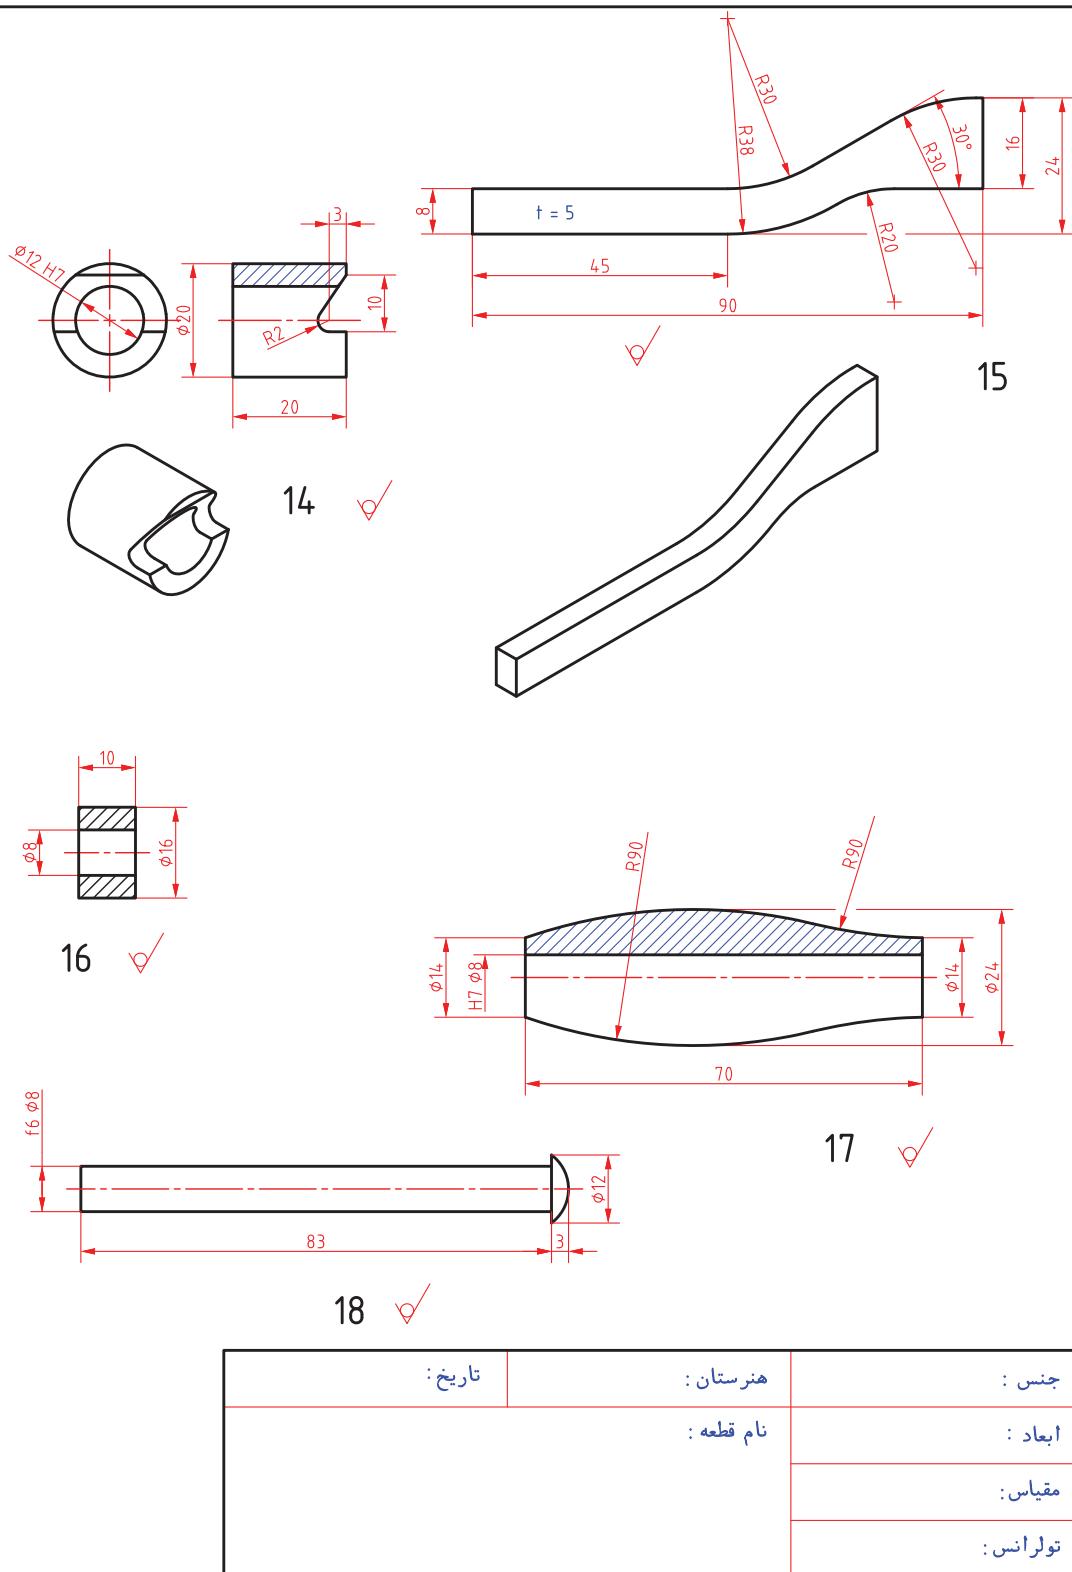

پودمان ۵: مونتاژ مکانیزم ها

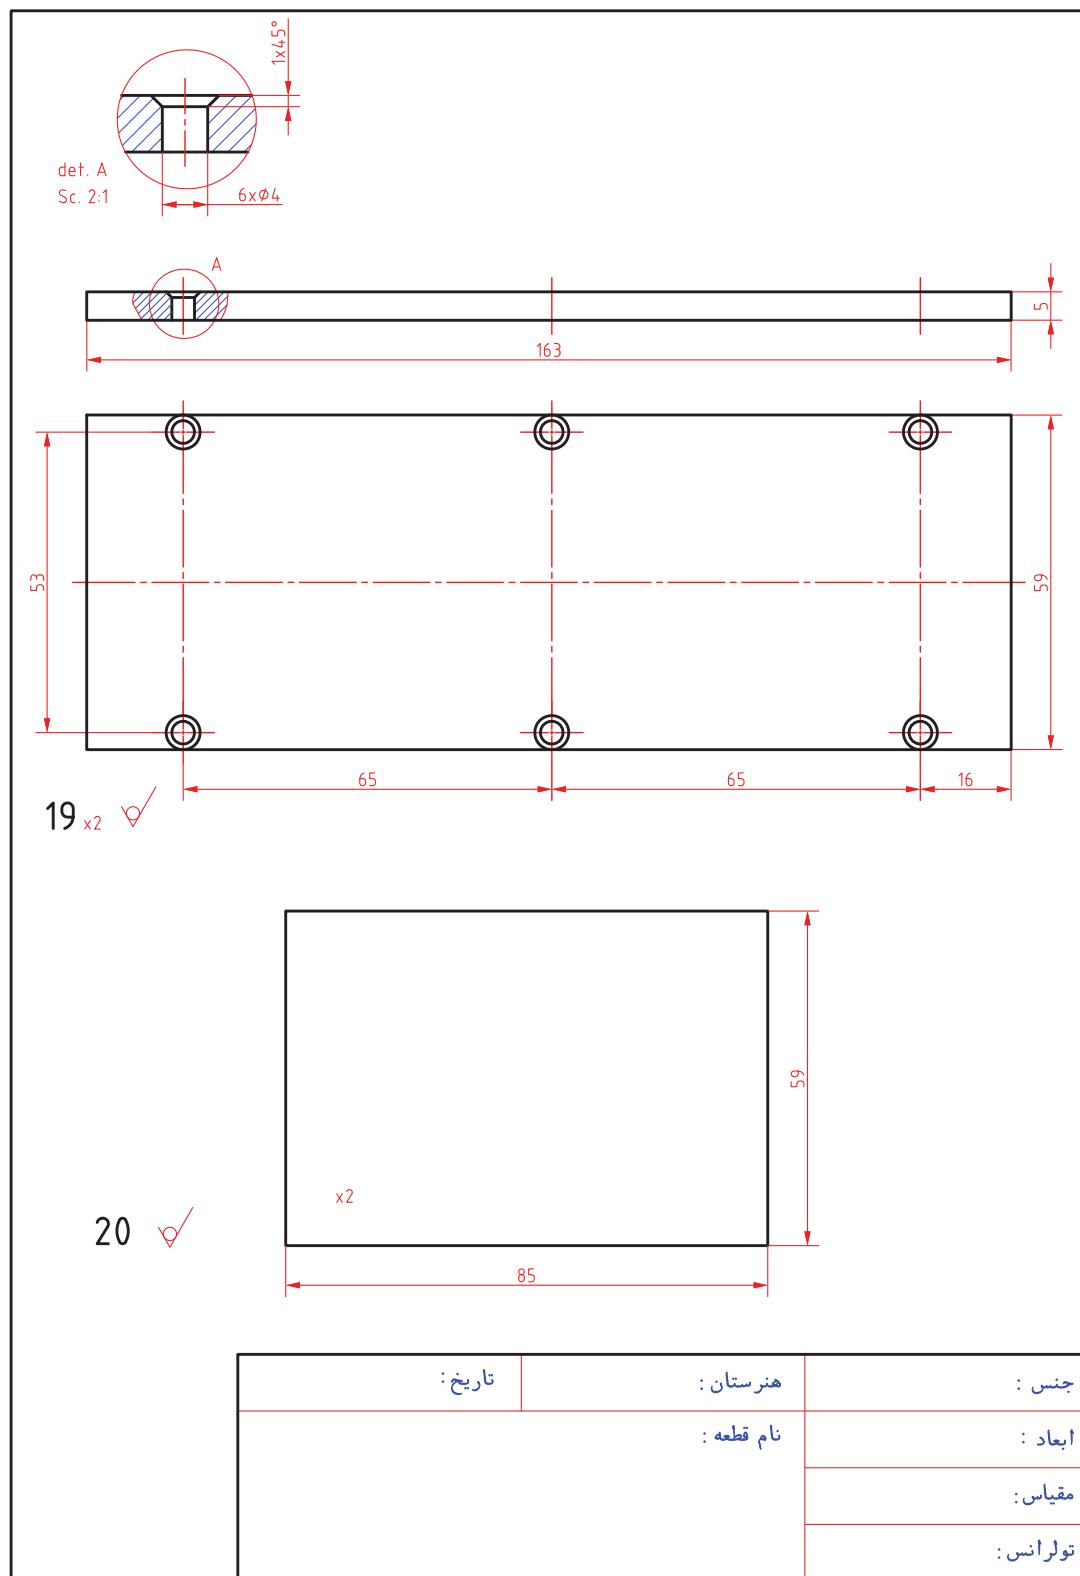

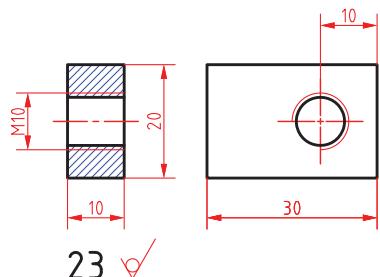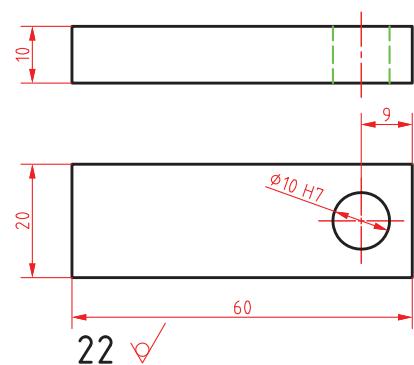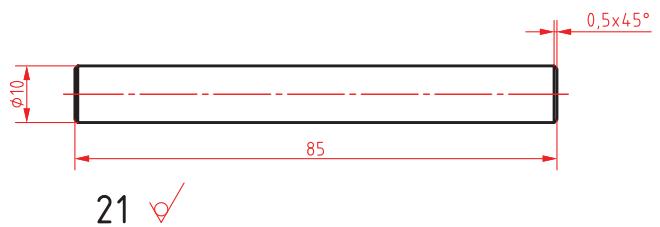

تاریخ:	همنستان:	جنس:
	نام قطعه:	ابعاد:
		مقیاس:
		تولرانس:

## مراجع:

- ۱ راهنمای برنامه درسی رشته ماشین ابزار، ۱۳۹۴، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
- ۲ راهنمای برنامه درسی رشته ماشین ابزار، ۱۳۹۴، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
- ۳ مهرزادگان، محمد، اندازه‌گیری دقیق، ۱۳۹۴، کد ۴۷۱/۱، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۴ حریرپوش، محمدجواد و دیگران، ۱۳۸۱، سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق، انتشارات آذریون.
- ۵ شیر خورشیدیان، اکبر، ۱۳۹۰، در پیرامون ماشین‌کاری و ماشین‌های ابزار، انتشارات دایره صنعت.
- ۶ رکس میلر، ترجمه حجتی، احمد و دیگران، ۱۳۸۰، دانشنامه ماشین‌کاری جلد ۱، انتشارات فنی تهران.
- ۷ مددیوک، ترجمه یوخنا، ۱۳۷۹، صنعت ورقکاری، انتشارات علمی و فنی تهران.
- ۸ ولی‌نژاد، عبدالله، ۱۳۸۱، جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، نشر طراح.
- ۹ قربانی سالخورد، محسن و دیگران، ۱۳۹۰، فرزکاری جلد یک و دو کد ۸-۳۴/۳۲/۳، انتشارات گویش نو.
- ۱۰ زنوزی، بهروز و دیگران، حساب فنی سال سوم رشته ماشین ابزار، کد ۶۰۴، نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۱ زنوزی، بهروز و دیگران، حساب فنی سال چهارم رشته ماشین ابزار، کد ۸۰۳، نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۲ حاثریان، علی، ۱۳۷۵، مواد و فرایندهای تولید، جلد سوم و چهارم، سال چاپ، چاپ دوم، انتشارات آستان قدس رضوی.
- ۱۳ الوانی، مهدی، مدیریت تولید، سال چاپ ۱۳۷۷، چاپ نهم، انتشارات آستان قدس رضوی.
- ۱۴ حسین ایرانی، تکنولوژی و کارگاه جوشکاری رشته‌های ساخت و تولید - نقشه‌کشی عمومی کد ۳۵۶/۴، نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۵ شاهدی، علی، بهرامزادگان ناصر، ۱۳۹۲، تکنولوژی و کارگاه جوش برق رشته صنایع فلزی کد ۴۸۶/۹، ۱۳۸۰، نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۶ محمدرضا علی پور حقیقی، ۱۳۷۹، استانداردها و علائم جوشکاری، نشر کوهسار.
- ۱۷ سیندوکو، ترجمه داریوش ورکیانی، ۱۳۸۱، متالورژی جوشکاری، شهر آب، آینده‌سازان.
- ۱۸ ابوالحسنی محمدرضا، آقا کریم علمدار مهرداد، ۱۳۹۰، اصول تکنولوژی جوشکاری سال چاپ اول، انتشارات نویسنده.

19 Larrg Jeffus, Welding and Metal Fabrication. DELMr, 2012.

20 Oxy - Acetylene Welding, Aws, 2012.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنیال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبردی دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

#### اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب پروژه ساخت رشتہ ماشین ابزار کد ۲۱۲۴۴۲۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
۱	صادق غلامی اندراتی	۱۰	محمد عاطفی نیا	شهرستان‌های تهران	خراسان رضوی	
۲	سعید رجبی	۱۱	اسماعیل مصطفی زاده	مرکزی	آذربایجان شرقی	
۳	سیدعلی هاشم آبادی	۱۲	صدیف اکبری	خراسان جنوبی	اردبیل	
۴	امید ویسی	۱۳	عرفان نعیمی حسینی	کردستان	فارس	
۵	عباس یعقوب زاده	۱۴	سلیم نوری	ایلام	اردبیل	
۶	علیرضا دهقانی حبیب آبادی	۱۵	محسن مهرعلی تبار	اصفهان	مازندران	
۷	سید مرتضی سجادی حور	۱۶	غلامرضا رحیمی نژاد	اردبیل	شهرستان‌های تهران	
۸	علی شیر افکن	۱۷	کمال حامدتابعی	همدان	خراسان رضوی	
۹	هوشنگ شکریبیگی			کرمانشاه		

