

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



دانش فنی پایه

رشته متالورژی
گروه مواد و فراوری
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



- نام کتاب: دانش فنی پایه (رشته متالورژی) - ۲۱۰۵۳۲
پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: غلامرضا خلچ، ندی دیدهور، امیر ریاحی و حسن عبدالله زاده (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
مهدی احمدی قراملکی، غلامرضا خلچ و الهام صمدبین (اعضای گروه تألیف)
مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی: مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - محمد اصغری و الهه یعقوبی‌نیا (صفحه‌آرا) - مریم کیوان (طرح جلد)
نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱ ، دورنگار: ۰۹۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶ ، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (داروپخش)
تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۱ ، دورنگار: ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵
چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ سوم ۱۴۰۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

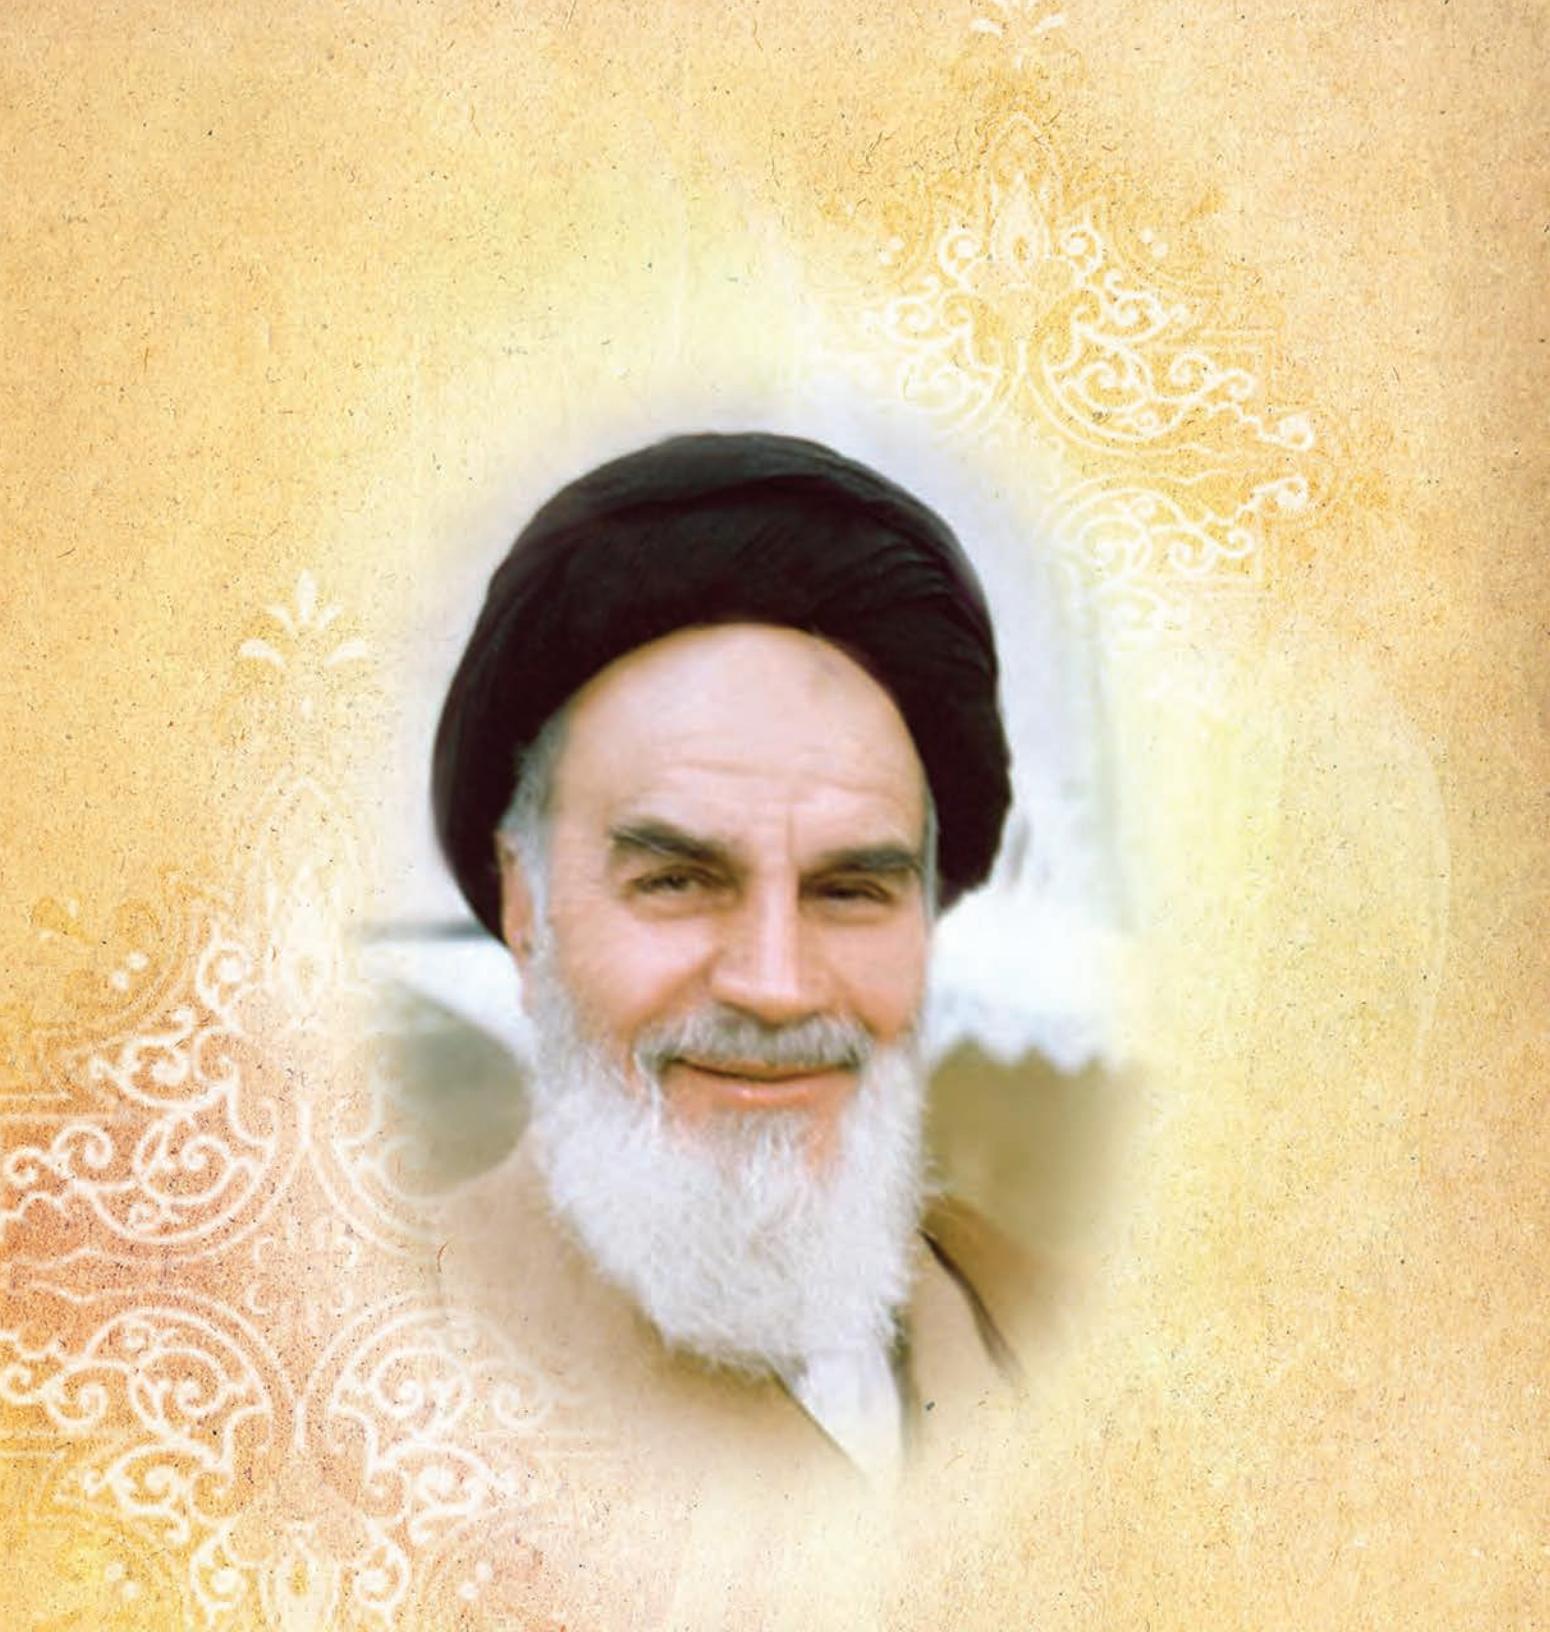

ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح‌ها خودکفا باشیم، امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا می‌کنیم.
امام خمینی «قدس سرہ»

فهرست

۱	پودمان اول: کلیات
۱۷	پودمان دوم: فلزات آهنی
۴۷	پودمان سوم: فلزات غیرآهنی
۶۹	پودمان چهارم: تجهیزات و فرایندهای تولید قطعات صنعتی
۱۰۱	پودمان پنجم: محاسبات فنی

سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه‌های اسلامی، کار و استغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده، هویت خویش را تثبیت کرده و زمینه ارتقای وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حلال و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می‌آورد. آموزش فناوری، کار و مهارت‌آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره‌وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتنگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه‌ریزی درسی حوزهٔ دنیای کار و دنیای آموزش بر مبنای نیازسنجدی شغلی صورت گرفته است. درس‌های رشته‌های تحصیلی شاخهٔ فنی و حرفه‌ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی‌های فنی مورد نیاز بازار کار است. دروس دانش فنی از دروس شایستگی‌های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشته تحصیلی است که هنرجویان در پایه دهم و در آغاز ورود به رشته تحصیلی خود می‌باشد آن را آموزش بینند و شایستگی‌های لازم را در ارتباط با دروس عملی و ادامه تحصیل در رشته خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایه دوازدهم طراحی شده است، شایستگی‌هایی را شامل می‌شود که موجب ارتقای دانش تخصصی حرفه‌ای شده و زمینه را برای ادامه تحصیل و توسعه حرفه‌ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می‌کند.

لازم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده از دروس عملی کارگاه‌های ۸ ساعته نیست بلکه در راستای شایستگی‌ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز به پیش‌نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش‌های قبلی تا پایه نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه، آموزش‌های کارگاهی را عمق می‌بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش‌نظری تأمین می‌کند.

تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می‌گیرد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

سخنی با هنرجویان عزیز

درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانش فنی پایه در گروه مواد و فراوری و رشتۀ تحصیلی متالورژی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

در تدوین درس دانش فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچه رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی، نقش رشتۀ شما در توسعه کشور، مثال‌هایی از نوآوری، خلاقیت و الهام از طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوری، علوم، تعاریف کمیت‌ها، واحدها و یکاهای، فرمول‌های فنی، تعریف دستگاه‌ها و وسائل کار، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان فنی، ایمنی و بهداشت فردی و جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه‌هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی و برای رشتۀ تحصیلی در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید.
توصیه می‌شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس‌های دیگر رشته، کوشش لازم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پوڈمان ۱

کلیات



افرادی که در رشته متالورژی تحصیل می‌کنند می‌توانند در کارخانجات بزرگ صنعتی مانند ذوب آهن، کارخانه‌های تولید فولاد، آلومینیوم، مس و سرب و روی و همچنین کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی تولید قطعات فلزی به روش ریخته‌گری و شکل دادن فلزات مشغول به کار شوند و یا با اندک سرمایه می‌توانند خود با تأسیس کارگاه‌های کوچک مانند ریخته‌گری قطعات فلزی، آبکاری و عملیات حرارتی کارآفرینی کنند. از طرفی می‌توانند در آزمایشگاه‌های متالورژی و تعیین خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی فلزات مشغول شوند. کسانی که در این رشته مشغول به تحصیل می‌گردند از دوره متوسطه با گرفتن مدرک دیپلم فنی می‌توانند تا سطح دکترای رشته متالورژی ادامه تحصیل دهند. در این صورت می‌توانند در مراکز آموزش عالی به عنوان مدرس این رشته نیز مشغول به کار شوند.

متالورژی یکی از رشته‌های گروه مواد و فراوری است که عبارت است از علم و روش جدا کردن فلزات از کانه آنها، خالص کردن و تبدیل آنها به فراورده‌هایی که مورد نیاز و مصرف صنایع و بازار باشد، همچنین شامل تولید، تصفیه و شکل دادن فلزات است که از استخراج کانی‌ها شروع و به تصفیه و ذوب و فرایندهای ریخته‌گری و شکل دادن فلزات شامل نوردکاری، پتک کاری، فشارکاری، جوشکاری، متالورژی پودر، ماشینکاری و کاربرد محصولات تولیدی و اقتصادی مربوطه ختم می‌شود. متالورژی جزء صنایع مادر است که بعد از استخراج و تهیه شمش فلزات، مراحل بعدی تولید قطعات صنعتی را شامل می‌گردد. به طوری که کلیه قطعات فلزی موجود در صنایع از محصولات صنعت متالورژی است از جمله ورق‌های فلزی، تیرآهن، میل‌گرد، پروفیل‌های فلزی مثل آلومینیوم نبشی.

تاریخچه متالورژی

براساس تحقیقات باستان‌شناسان، ریخته‌گری فلزات، یک فناوری ماقبل تاریخ بوده و قدمتی شش هزار ساله دارد. اولین اشیای ساخته شده از فلزات به صورت قطعات کوچک چکش کاری شده از مس هستند که قدمت آنها به نه هزار سال قبل از میلاد مسیح، می‌رسد. از نقطه نظر تاریخی، ریخته‌گری را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود که در ادامه، شرح آنها به اختصار آمده است.



شکل ۱- اولین پل چدنی جهان (سال ساخت ۱۷۷۹)

دوره برنز (مس و مفرغ)

دوره برنز در خاور نزدیک و در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح آغاز شد. اولین اشیای برنزی کشف شده، به صورت آلیاژی از مس و آرسنیک (حدود ۴ درصد) بوده است. این آلیاژ که مصرف عمومی داشت، هم‌زمان با خاور نزدیک در اروپا به خصوص انگلستان نیز مورد استفاده قرار گرفت.

موضوع مهم در این دوره، پی بردن به تأثیر قلع بر خواص مس است که باعث افزایش استحکام و سختی آن می‌شود. این موضوع هنوز در پرده‌ای از ابهام است، زیرا نه سنگ معدن مس حاوی قلع بوده است و نه اینکه معادن مس و قلع نزدیک هم قرار دارند که آلیاژ شدن آنها به طور اتفاقی امکان‌پذیر باشد؛ به عنوان مثال شیئی (میخ) مربوط به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در ایران کشف شده که دارای ۱/۷۴ درصد قلع است.


در ارتباط با چگونگی پیدایش ریخته‌گری، می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که با توجه به اینکه پتک‌کاری قبل از ریخته‌گری مورد استفاده بشر قرار گرفته است، ممکن است در هنگام حرارت دادن فلز جهت پتک‌کاری به علت بالا رفتن درجه حرارت یا طولانی شدن مدت نگهداری در کوره، عمل ذوب به طور اتفاقی صورت گرفته باشد که با مشاهده این امر، موارد زیر در ذهن بشر القا شد:

- مذاب باید در محفظه‌ای ریخته شود تا شکل پیدا کند.

- برای تهیه مذاب باید کوره‌های پتک‌کاری به گونه‌ای تغییر یابد که همواره تهیه مذاب در آن امکان‌پذیر باشد.

- برای تهیه مذاب و نگهداری آن باید ظرفی نسوز یا دیرگداز تهیه کرد (بوته).

با توجه به اینکه بشر پیش از این بهنسوز بودن بعضی از خاک‌ها پی‌برده بود و نیز به دلیل آشنایی با حرفه سفالگری، به نحوه شکل دادن خاک نیز دست یافته بود، بنابراین به نیازهای اول و سوم او پاسخ داده شد. نیاز دوم یعنی ساخت کوره‌های ذوب نیز، احتمالاً با سنگ‌چین و گل‌اندود کردن و قرار دادن محلی برای عبور هوا برآورده شد.

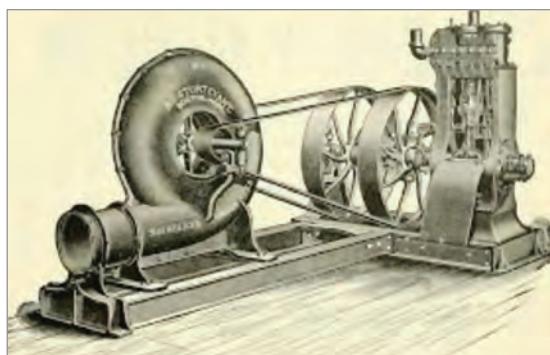

شکل ۳- سیر تکاملی در امر هوا دادن کوره



شکل ۲

از مسائل مهم در این ارتباط، موضوع دمش بود که البته این موضوع برای عصر فلز تازگی نداشت چرا که در دوران سفالگری نیز این موضوع مطرح بوده است با این تفاوت که میزان حرارت لازم برای ذوب فلز با پختن سفال تفاوت زیادی دارد که این امر به تبدیل سیستم دم از حالت فوت کردن به استفاده از کیسه‌دام و سپس به موتورهای تنظیم هوا با فشار مناسب که امروزه کاربرد فراوانی دارند، منتهی شده است.

به طور کلی در دوران مفرغ، ساخت قطعاتی نظری تبر، نیزه، کارد، سپر، ظروف، شیشه و نیز ساخت آلیاژهایی از مس با عناصری نظیر قلع (تا ۱۸ درصد) و سرب (تا ۱۱ درصد) و آرسنیک و روی، معمول بوده است.

دوره آهن

اگرچه براساس کاوش باستان‌شناسان در چین قطعاتی چدنی مربوط به ۶۰۰ سال قبل از میلاد به دست آمده است، اما پیدایش آهن به عنوان یک دوره، به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. نام آهن در زبان پهلوی به عنوان «آلیسن» در آلمانی «آیزن» و در انگلیسی «آیرن» نامیده شده است و احتمالاً به هنگام ذوب مس، به آن پی برده‌اند. در هر حال در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد آهن تقریباً ماده اصلی اغلب سلاح‌ها و ابزارها را تشکیل می‌داد، در حالی که برنز به منظور ساخت ظروف، گلدان‌ها و اشیای تزیینی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

بدیهی است که آهن‌های به دست آمده در این دوران را نمی‌توان به ریخته‌گری نسبت داد، بلکه این آهن‌ها در اثر پتک کاری بر روی آهن اسفنجی به دست آمده است. با توجه به نقطه ذوب بالا (1539°C) بدیهی است که ذوب مستقیم آهن تا قرن نوزدهم امکان‌پذیر نبود^۱ ولی در اواسط دوره آهن بر اثر افزایش کربن و پایین آمدن نقطه ذوب (در چدن‌ها) قطعات ریخته‌گری نیز به وجود آمد.

نکته مهم دیگر کشف عملیات حرارتی بر روی آهن بود که از اهمیت خاصی برخوردار است. در مصر شمشیر و تبری با پوششی از خاک نسوز به دست آمده که لبه آن حاوی $5/9$ درصد کربن و قسمت‌های میانی آن تقریباً فاقد کربن است. در این اشیا، سختی در قسمت میانی معادل ۷۰ برینل و در قسمت لبه معادل ۴۴۰ برینل بوده است.

در دوره آهن تحولات جدیدی در آلیاژ‌های مس نیز به وجود آمد و آلیاژ‌های مختلفی از مس و قلع ساخته شد. در جدول ۱ نمونه‌هایی از محصولات مسی آمده است.

جدول ۱- محصولات ساخته شده از آلیاژ‌های مس در دوره آهن

نوع آلیاژ	نوع محصول
۵ قسمت مس یک قسمت قلع	زنگ و ظروف
۳ قسمت مس یک قسمت قلع	کارد
یک قسمت مس یک قسمت قلع	آبینه‌ها
۴ قسمت مس یک قسمت قلع	تبر
۲ قسمت مس یک قسمت قلع	بیل

از آلیاژ‌های دیگر ساخته شده در اواخر این دوره، آلیاژ برنج (مس و روی) و نیز برنج‌های قلع دار است. پیدایش روش‌های جدید ریخته‌گری و قالب‌گیری را نیز باید از دیگر تحولات دوره آهن دانست. در این دوره شواهدی در دست است که از قالب‌های سرامیکی نیز استفاده شده است. از عجایب این دوره ساخت مجسمه رودس است که در سال ۲۹۰ قبل از میلاد ساخته شد و جزء عجایب هفت‌گانه محسوب می‌شود. این مجسمه ۳۲ متری که از قطعات مختلف برنز ریختگی ساخته شده و وزنی حدود ۳۹۰ تن داشت، طی زمین‌لرزه‌ای در دریای مدیترانه غرق شد.

۱- شواهدی نیز موجود است که براساس آن ذوب آهن توسط ایرانیان باستان انجام گرفته است.

دوره تاریک صنعتی: در سده‌های سوم و چهارم بعد از میلاد تا قرن چهاردهم میلادی یک دوره رکود در صنایع و از جمله ریخته‌گری به وجود آمد. البته با توجه به حاکمیت کلیسا و تزیینات آن نظیر ناقوس، شمعدانی روش‌های جدید در ریخته‌گری ایجاد شد.

ساخت ناقوس‌ها در این دوره اهمیت خاصی پیدا کرد و رقابت برای ساخت آنها زیاد شد. در «سنتر پل» ناقوسی به وزن ۱۷ تن به نام پل کبیر ساخته شد. در روسیه ناقوس‌هایی به وزن ۱۷۱ تن در «ترونسکی» و ۱۱۰ تن در مسکو ساخته شده است.

دوره رنسانس صنعتی: این دوره از سال ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی به طول انجامید. در این دوره صنعت توب‌ریزی بنا نهاده شد. در ابتدا لوله‌های توب از برنز و سپس از چدن ساخته شد و در این رابطه دولت عثمانی نقش زیادی داشت. در این دوره همچنین کوره‌ها از نظر دمش رونق یافت و برای مذاب از نگهدارنده استفاده شد. دوره رنسانس صنعتی را علاوه بر تکامل کوره‌ها و سیستم‌های دمشی از نظر مواد اولیه باید آغاز استفاده از ماسه و روش ریخته‌گری در ماسه محسوب کرد. ظهور چدن و فولاد به عنوان مواد اولیه در ساخت قطعات و لوازم دفاعی و خانگی و نیز استفاده از آلیاژ‌های متفاوت مس نظیر برنز و برنج و عناصر دیگر و همچنین استفاده از طلا در ساخت زینت‌آلات و قطعات تزیینی از مظاہر دیگر این دوره است.

در این دوره متالورژی به عنوان یک علم مستقل، پیشرفت کرد. نظریه ساختار بلوری فلزات و سایر مواد توسط هارتسوکر (Hartsoeker) فرانسوی اعلام شد. قرن هفدهم، قرن دستیابی به ابزاری جدید به نام میکروسکوپ بود که تحولی جدی در علم متالورژی ایجاد کرد.

دوره انقلاب صنعتی: یکی از تعاریف انقلاب صنعتی این است که حداقل ۵۰ درصد از تولید هر ماده از خانه یا کارگاه‌های کوچک به کارخانه منتقل شود. در انگلستان سال ۱۷۵۰ را آغاز انقلاب صنعتی می‌دانند و علت آن را استفاده از کُک به جای زغال چوب بیان می‌کنند.



شکل ۴

اولین کوره هواده با سوخت کک در سال ۱۷۰۹ آغاز به کار کرد. ابراهام داربی انگلیسی در سال ۱۷۷۷ اولین کوره بلند خود را برای ذوب و احیای سنگ معدن آهن به کار انداخت. از محصولات چدنی آن، پلی موسوم به پل آهن بر روی رودخانه‌ای احداث کرد که امروزه مورد بازدید عموم مردم قرار می‌گیرد. (شکل ۴)

علاوه بر نوع کوره، روش دمیدن و استفاده از دمنده‌های بهتر و اطلاع کافی از وجود واکنش‌های گرمایش میان هوا و سوخت را باید از عوامل اصلی دیگر در تحول و تکامل ریخته‌گری محسوب کرد. روش‌های دمیدن که با استفاده از کیسه‌های فوتک (فوتوک) انجام می‌گرفت، در این دوره جای خود را به دمنده‌هایی داد که با استفاده از موتور بخار کار می‌کردند.

چدن، آلیاژی سخت و شکننده بود و در مقابل، فولادهای کار شده، نرم و انعطاف‌پذیر بودند. چدن را می‌توانستند ریخته‌گری کنند ولی در مورد فولاد این امر امکان‌پذیر نبود. شاید در یکی از عملیات‌هایی که برای نرم کردن و

ساختن فولاد از چدن انجام می‌گرفت، چدن چکش خوار حاصل شد. «ئومور» اولین کسی است که به تهیه چدن چکش خوار اقدام کرد. فولاد ریختگی نیز در بوته و توسط بنیامین هانسمن در سال ۱۷۵۰ به عنوان کشف جدید معرفی شد. قبل از این کشف، تمامی فولادها از طریق کربن‌زدایی از انواع چدن خام و یا با استفاده از سنگ‌های معدنی مرغوب و کربن‌زدایی انجام می‌گرفت.

زیمنس در سال ۱۸۴۶ از طریق ذوب چدن و آهن قراضه و استفاده از پودر زغال کک، کوره‌های روباز را به وجود آورد.

استفاده از سرب و روی در ریخته‌گری به صورت فلزاتی مستقل و نه فقط به عنوان عناصر آلیاژی و به ویژه استفاده از روی، برای ساخت ظروف، در دوره انقلاب صنعتی معمول شد.

کشف نیکل در سال ۱۷۵۱ و استفاده آن در سال ۱۸۰۰ به عنوان عنصر آلیاژی و نیز کشف و استفاده از دو فلز سبک و پراستحکام آلومینیوم و منیزیم از موارد بسیار مهم در این دوره به شمار می‌آیند. در زمینه فناوری ریخته‌گری نیز محصولات عظیمی ساخته شد که در طی آن روش‌های ابتدایی ریخته‌گری به انواع مختلف ریخته‌گری تحت فشار، ریخته‌گری دقیق و ریخته‌گری ماشینی متحول شده است که هنرجویان عزیز در این کتاب با این روش‌های نوین آشنا خواهند شد.

اختراع، نوآوری، فکر خلاق

پرسش‌های زیادی داشتند به این ترتیب یک فرد فنی قادر است با توجه دقیق به حرکات، پدیده‌ها ایده‌های تازه به دست آورد. یک هوایپیما یا کشتی را با آنچه در اول بوده‌اند مقایسه کنید، خواهید دید که هزاران نفر در طرح‌های اولیه تغییر داده‌اند تا امروز این مصنوعات به این اوج از تکامل رسیده‌اند. کارهای آنها با توجه به تغییراتی که داده‌اند می‌توانند کشف یا نوآوری باشند. در مورد تاریخچه اختراع نمی‌توان به نسخه روشی در رسید به نظر می‌رسد که اختراعات بشر با برداشتن اولین سنگ با لبه تیز که شبیه دندان‌های انسان بود، برای بریدن گوشت شکار و بعدها اختراع کلنگ با الهام از نوک زدن پرندگان شروع شد.

هنرجویان با توجه به استعدادهای مختلفی که دارند، می‌توانند در زمینه نوآوری و خلاقیت گام‌های مؤثری بردارند. به عنوان نمونه می‌توان ساخت پل خیر در تاریخ جنگ‌های باتلاقی را یکی از این نوآوری‌ها و ابتکارها دانست.

خلاقیت و نوآوری در دفاع مقدس

ابتکار و خلاقیت از ویژگی‌های مورد توجه پیش‌تازان

اختراع: به وجود آوردن مصنوعی نو، به گونه‌ای که بتواند کاری تازه انجام دهد (و یا کاری رایج به روش‌های سنتی را با روشی نوین و کارآمدتر انجام دهد). به گونه‌ای ساده‌تر، ساختن وسیله‌ای که بتواند کاری را راحت‌تر از گذشته انجام دهد و گفته می‌شود که اساس اختراع، نیاز است. گرچه نوآوری، اهمیت کمتر از اختراق دارد اما در برخی از موارد دارای اهمیت بسیار است. برای نمونه ساخت سه نظام برای گرفتن قطعات در ماشین تراش یک اختراق است، در صورتی که تغییرات جزئی برای افزایش توانمندی‌های آن، نوآوری خواهد بود به همین ترتیب می‌توان گفت:

پیل ولتا یک اختراق است، ولی پیل لکانشه یک نوآوری مهم در نظر گرفته می‌شود، استفاده گرافیت برای نوشتن یک اختراق و قراردادن آن در یک محفظه چوبی (مداد) یک نوآوری است.

در یک اختراق معمولاً الهاماتی از طبیعت، به مخترع کمک می‌کند، اگر دقت کنید خواهید دید که بیشتر مخترعین افرادی بوده‌اند که با دقت به محیط اطراف خود می‌نگریستند، از هر پدیده‌ای گذرا رد نمی‌شوند،

جامعه است. یکی از ابتکارات فرماندهان ایران در طول دفاع مقدس کشاندن جنگ به محل هایی بوده که نقطه ضعف دشمن بود و یا اینکه به علت صعب العبور بودن و پیچیدگی و سختی ظاهری، انتظار حمله از آن محل نمی رفت. محور هورالعظمیم که با تلاقی و پُر از آب بود به عنوان راهکار نیروهای ایران در دستور کار قرار گرفت. حرکت از این محور، بسیار مشکل و نیازمند اندیشیدن تدابیر مهندسی رزمی و اطلاعاتی بالا بود. در همین راستا عملیات خیربر در منطقه هور طرح ریزی و اجرا شد.


رزمندگان با استفاده از اصل غافلگیری، موفق به تصرف جزیره مجنون شمالی و بخش اعظم جزیره مجنون جنوبی شدند. اما پشت سر آنها، حدود ۱۴ کیلومتر آب بود و به عقبه جبهه متصل نبودند. احداث پل شناور ۱۳ کیلومتری خیربر راه حل این مشکل بود.

این پل از دو قسمت فلزی و شناور تشکیل شده بود. در پل خیربر ۱ از پشم شیشه، فایبرگلاس، کائوچو و رزین به عنوان صفحه شناور استفاده شد. در پل خیربر ۲ سازه فلزی تغییراتی کرد و قدرت تحمل آن افزایش یافت. سرانجام ابتکار تلفیق فوم و فایبرگلاس در پل خیربر راهگشا بود، زیرا پس از اصابت ترکش به پل، از شناوری آن کاسته نشده و پل غرق نمی شد. در واقع پل خیربر، یک پل شناور ضد ترکش بود. قسمت شناوری نیز از دو نوع ساخته شد؛ یکی نوع «پلاستوفوم» و دیگری «پلی اورتان فوم» که برای عایق‌بندی از آن استفاده می‌شود تا در مقابل گلوله مقاوم‌تر باشد. پوشش روی فوم هم از فایبرگلاس و برای محافظت در مقابل ضربه‌ها ساخته شده است. صفحه فلزی پل نیز تحمل باری حدود ۶ تن را دارد و شناورها هم در هر شش متر حدود هشت متر مکعب حجم دارند. این قطعات می‌توانند تا حدود هشت تن بار نهایی را تحمل کنند. البته قطعات طوری ساخته شده اند که می‌توانند انتقال نیرو کرده و این امر باعث می‌شود که هر قطعه بیش از ظرفیت اسمی خود بار حمل کند.

بیشتر مواد اولیه این کار در داخل کشور به مقدار کافی وجود داشت، مواد شیمیایی مانند پلی‌اتیلن و پلی‌استایرن که مواد اصلی پلاستوفوم می‌باشد نیز در داخل کشور موجود بود. تنها مقداری رزین برای فایبرگلاس لازم بود که از خارج وارد شد. کارخانه‌های زیادی از جمله زاگرس، FM، نبوغ، فابیس ساوه، یوریتان رشت تولید قطعات پلی‌اورتان، پلی‌استایرن و پوشش کامپوزیتی قطعات پلیمری را بر عهده داشتند.

تمام قطعات پل از جمله بلوك‌های پلی‌استایرن همانند قطعات یک جورچین (پازل) در گوش و کنار ایران توسط حدود ۲۰ کارخانه داخلی تهیه شده و برای مونتاژ به اهواز حمل شدند.

عمده‌ترین مشخصه این پل، سبکی وزن، امکان تولید آن در مدت کوتاه و حالت خاص شناورهای آن می‌باشد.

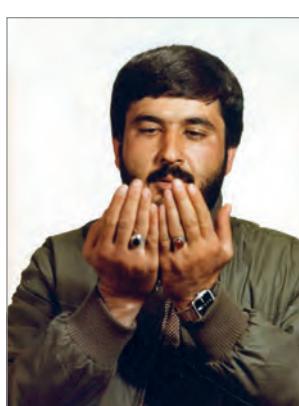

شکل ۵ - شهید سید محمد
صنیع خانی

شناورهای پل‌های نظامی در واقع صندوقچه‌های هوا هستند که با ورقه‌های فلز ساخته شده اند. اما اگر گلوله‌ای و یا ترکشی بخورند، دیگر قابل استفاده نمی‌باشند، ولی خاصیت این پل‌ها این است که هر چقدر هم که گلوله و یا ترکشی به آن اصابت کند اگر حتی سوراخ نیز بشود، غرق شدنی نیست. از دیگر خاصیت‌های مهم این پل این است که قطعاتش قابل تعویض بود و در هر شرایطی می‌توان بدون اینکه سیستم پل به هم بریزد یک تا چند قطعه از پل را تعویض کرد.

این پل در مدت حدود دو ماه ساخته شد. افراد مختلفی جهت تکمیل شدن طرح پل نقش داشتند، از طراحان آن آقایان مهندس بهروز پورشیریفی، مهندس افشارزاده، مهندس مرجوی و... هستند. شهدای زیادی هنگام اجرای این پل شیمیایی شده و به شهادت رسیدند که از آن جمله شهید سید محمد صنیع خانی بود که بعد از پایان جنگ به شهادت رسید (شکل ۵).



شکل ۶- مراحل آمادگی، نصب و آماده‌سازی پل خبر

شکل ۶ مراحل مختلف اجرای این پل را نشان می‌دهد.

فناوری‌های جدید



شکل ۷


در انجام فعالیت‌های روزانه خود از چه فناوری‌هایی استفاده می‌کنید؟
نقش این فناوری‌ها در آسان شدن کارها چیست؟

فعالیت
کلاسی



فناوری نانو

سال‌های نه چندان دور کوچک‌ترین ابعاد قابل دستیابی برای مواد ابعاد میکرومتر بود. بسیاری از مواد برای کاربردهای مختلف مانند قطعات الکتریکی تا ابعاد میکرومتر ساخته شده بودند و طراحی‌های متعدد در این ابعاد انجام شده بود اما ظهور فناوری نانو دنیایی کاملاً کوچک‌تر یعنی دنیای اتم‌ها و مولکول‌ها را ارائه داد. نانوفناوری کوچک کردن ابعاد مواد از اندازه میکرومتر به نانومتر و ایجاد ساختارهای متفاوت در محدوده ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. به بیان دیگر نانوفناوری دانش و فناوری طراحی، ساخت و کاربرد مواد و ساختارها در مقیاس نانومتر است. برای درک بهتر ابعاد نانومتر به شکل ۸ توجه کنید؛ ضخامت یک تار مو تقریباً ۵۰۰۰ نانومتر است.

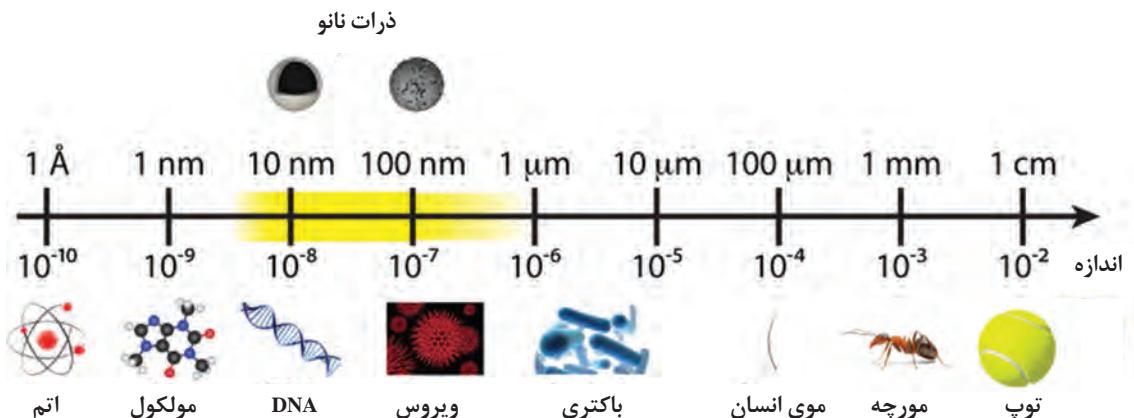

شکل ۸- مقایسه ابعاد مواد مختلف در مقایسه با نانومتر

در شرایط معمول ویژگی‌های یک ماده خالص ثابت است اما یک ماده در اندازه نانومتر ویژگی‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. در ابعاد نانومتر بسیاری از خواص ماده مانند رنگ، شفافیت، خواص الکتریکی، خواص مغناطیسی و نقطه ذوب تغییر می‌کنند؛ به مثال‌های زیر توجه کنید:



- فلزاتی مانند روی و تیتانیوم کدر هستند اما نانوذرات روی اکسید و تیتانیوم اکسید کاملاً شفاف هستند.

شکل ۹



- رنگ نانوذرات طلا در مقایسه با ذرات بزرگ آن تغییر می‌کند؛ نانوذرات طلا با توجه به ابعاد خود می‌توانند رنگ قرمز داشته باشند.

الف) طلا در حالت بالک به رنگ زرد ب) نانوذرات طلا به رنگ قرمز

شکل ۱۰

- نانوذرات آلومینیوم در هوا آتش می‌گیرند و می‌توان از آنها به عنوان سوخت موشک استفاده کرد.
- مواد عایق مانند سیلیکون در ابعاد نانومتری از لحاظ الکتریکی رساناً می‌شود.

نقطه شروع و توسعه به طور دقیق مشخص نیست اما یافته‌های نشان می‌دهد که بشر اولیه در بسیاری از کاربردها از نانومواد استفاده می‌کردند. شیشه‌گران قرون وسطایی برای ساخت شیشه‌های کلیسا از ذرات نانومتری طلا استفاده می‌کردند. این شیشه‌گران دریافتیه بودند که با اضافه کردن طلا به شیشه‌ها، رنگ بسیار جذابی به دست می‌آید اما علت آن را نمی‌دانستند. ایرانیان نیز در قرن‌های چهارم تا هفتم هجری از نانوذرات نقره و مس برای تزیین سفال‌های خود استفاده می‌کردند. وجود نانوذرات نقره و مس در لعب مورد استفاده در تزیینات سفال تلاؤ رنگین‌کمانی در سطح لعب ایجاد می‌کرد.

دانش و دامنه کاربرد نانوفناوری به اغلب رشته‌های علمی راه یافته و به سرعت در حال توسعه می‌باشد. نانوفناوری یک دانش میان‌رشته‌ای است و در اغلب رشته‌ها مانند متالورژی کاربرد دارد. کاربردهای نانوفناوری روبه گسترش است برخی از کاربردهایی نانوفناوری در متالورژی، در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲

کاربرد	ویژگی
نانوفناوری در انرژی و محیط زیست	در ذخیره انرژی و بازیابی نفت و گاز کاربرد دارند. همچنین در ساخت وسایل با آلودگی کمتر و انرژی‌های نو مانند سلول‌های خورشیدی کاربرد دارند.
نانوفناوری در پزشکی	در ساخت مصنوعات کاشتی بدن مانند دریچه قلب و ابزار و وسایل پزشکی و همچنین در تولید داروها به کار می‌روند مانند نانو زیرکونیم اکسید.
نانوفناوری در هواپما	در طراحی و ساخت مواد سبک وزن، با استحکام و مقاوم در برابر حرارت، موردنیاز برای هواپیماهای راکت‌ها و ایستگاه‌های فضایی به کار می‌روند.
نانوفناوری در صنعت الکترونیک	امکان ظرفیت ذخیره‌سازی اطلاعات در حدود هزار برابر یا بیشتر ایجاد می‌شود و سرعت انتقال اطلاعات را افزایش می‌دهد.
خواص ضدمیکروبی	نانوذرات نقره و طلا دارای خواص ضدمیکروبی هستند.
خواص مغناطیسی	بسیاری از موادی که در ابعاد معمولی خواص مغناطیسی ندارند اما در محدوده فناوری نانو می‌توانند خواص مغناطیسی داشته باشند: نانوذرات آلومینیوم اکسید و طلا.



شکل ۱۱


یکی از کاربردهای نانوفناوری ایجاد سطح آب گریز است. مواد آب گریز به دلیل ناهمواری‌های سطحی نانومتری آب را روی سطح پخش نمی‌کنند و باعث قطره‌ای شدن آب و سرخوردن آن می‌شوند.

مواد آب گریز چه کاربردهایی در متالورژی می‌تواند داشته باشد؟

پرسش
کلاسی



کنترل عددی رایانه‌ای ماشین‌آلات – CNC

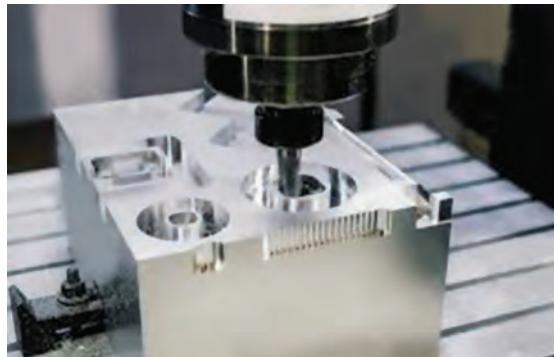

شکل ۱۲

آیا درباره کاربرد رایانه در برش و ایجاد طرح بر روی فلزات اطلاع دارید؟

بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های فناوری با ظهر و به کارگیری رایانه‌ها به دست آمده است. امروزه رایانه‌ها در صنعت نقش مهمی در تولید و شکل‌دهی قطعات دارند. به کارگیری رایانه در کنترل ماشین‌آلات امکان کنترل و عملکرد Computer Numerical Control (CNC) مناسب‌تر آنها را فراهم کرده است. ماشین سی‌ان‌سی یا کنترل عددی (Computer Numerical Control) دستگاهی است که با استفاده از رایانه دستورها را از اپراتور دریافت می‌کنند و می‌توانند قطعات فلزی را به ابعاد مورد نظر ماشین‌کاری کنند.



شکل ۱۴- برش فلز با دستگاه CNC



شکل ۱۳- یک نمونه دستگاه CNC



نمودار ۱

در این ماشین‌ها ابتدا طرح موردنظر با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند سالیدورکز (Solid works)، کتیا (Catia) طراحی شده و آن طرح در رایانه، وارد می‌شود و پس از قراردادن قطعه کار موردنظر، دستگاه آن طرح را بر روی قطعه ماشین‌کاری می‌کند. در نمودار ۱ کاربردهای مختلف دستگاه CNC آمده است.

با استفاده از دستگاه‌های CNC امکان ساخت و تولید قطعات پیچیده با اشکال مختلف فراهم شده است. در شکل ۱۵ چند نمونه از قطعات فلزی شکل‌دهی شده با این دستگاه آمده است.



شکل ۱۵-قطعات فلزی شکل‌دهی شده با دستگاه CNC

تحقیق
کنید



درباره روش طراحی قطعه با دستگاه CNC تحقیق کنید.

چاپگر سه بعدی




چاپگرهای سه بعدی وسیله‌هایی هستند که با استفاده از آنها طرح قطعه به صورت نمونه سه بعدی واقعی ساخته می‌شود در این چاپگرها ماده به صورت لایه‌به‌لایه روی هم قرار می‌گیرد. در واقع چاپگرهای سه بعدی به وسیله نرم‌افزارهای ویژه، جای هر لایه را مشخص می‌کنند و لایه‌ها در کنار هم طرح موردنظر را ایجاد می‌کنند.

شکل ۱۶-چاپگر سه بعدی

آلیاژهای فلزی حافظه دار



شکل ۱۷

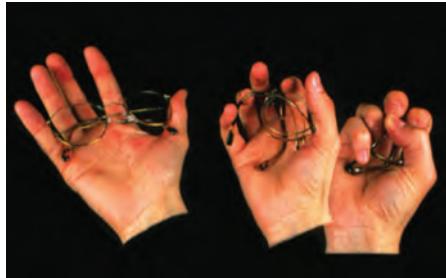

شکل ۱۸

آیا درباره مواد هوشمند و نحوه کار آنها اطلاع دارید؟
آیا تاکنون درباره خودروهای هوشمند شنیده‌اید؟

آلیاژهای فلزی حافظه دار موادی هستند که تغییرات محیط را حس می‌کنند و در برابر تغییرات محیط شامل تغییرات دمایی یا وارد شدن نیرو عکس العمل نشان می‌دهند و با حذف این تغییرات به حالت اولیه باز می‌گردند. در شکل ۱۸ رفتار یک نمونه قاب عینک که از آلیاژ حافظه دار ساخته شده نشان داده شده که پس از حذف نیرو به شکل اولیه درآمده است.

آلیاژهای حافظه دار کاربردهای زیادی در هواپضا، پزشکی و دندانپزشکی، صنایع خودروسازی و الکترونیک دارند؛ به عنوان مثال این مواد در بدنه هواپیماها، قابلیت سازگاری و تطبیق با شرایط محیطی را دارند و با تغییر شکل عملکرد بهینه از خود بروز می‌دهند. کاربرد آلیاژهای حافظه دار Ni-Ti (نیکل - تیتانیوم) در ارتدنسی و اورتودنسی نیز رواج یافته است. مهم‌ترین ویژگی این مواد شکل پذیری بالا و قابلیت انطباق با بدن است.




الف - آلیاژ به کار رفته در بال هواپیما



د - ارتودنسی دندان



ج - آلیاژ شکل پذیر عینک

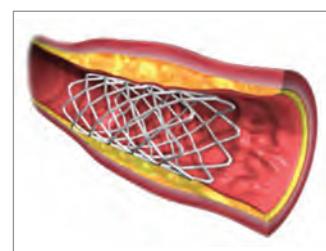

ب - آلیاژ به کار رفته در بازکننده رگ

شکل ۱۹ - کاربردهای آلیاژهای حافظه دار

در جدول ۳ برخی از آلیاژهای حافظه دار معرفی شده است.

جدول ۳- برخی از آلیاژهای حافظه دار

آلیاژ تیتانیوم / ایندیم	آلیاژ کادمیوم / نقره	آلیاژهای تیتانیوم / نیکل
آلیاژ آلومینیوم / نیکل	آلیاژ کادمیوم / طلا	آلیاژهای آلومینیوم / روی / مس
آلیاژ آهن / پلاتین	آلیاژ قلع / مس	آلیاژ نیکل / مس

درباره کاربردهای مختلف آلیاژ Ni-Ti تحقیق کنید و گزارش آن را به کلاس ارائه کنید.

تحقیق
کنید



دورنمای آینده شغلی رشته

فلزات مهم‌ترین ماده به کار رفته در زندگی و صنعت هستند. به اطراف خود دقت کنید. ابزار و وسایلی مانند ظروف، در و پنجره، خودرو، قطعات به کار رفته در کارخانه و بسیاری از موارد دیگر همه از جنس فلزات هستند. با توجه به انواع کاربردهای فلزات، رشته متالورژی و شغل‌های مرتبط به آن نیاز بسیاری از مراکز صنعتی را برآورده می‌کنند و مشاغل مرتبط با فلزات با توجه به پیشرفت و کاربردهای مختلف آن همواره مورد توجه قرار دارد. نیروهای متخصص رشته متالورژی در آماده‌سازی، شکل‌دهی و ساخت فلزات و بررسی قطعات فلزی فعالیت دارند و در صنایع تولید کننده لوازم خانگی، خودروسازی، نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و هواشناسی می‌توانند مشغول به کار شوند. علاوه بر این صنایع، بسیاری از کارگاه‌ها در زمینه ساخت، آماده‌سازی و به کارگیری قطعات فلزی فعالیت دارند.

از جمله مشاغل مرتبط با متالورژی می‌توان به طور مثال از تولید فلزات، مدل‌سازی، ماهیچه‌سازی، قالب‌گیری، آلیاژ‌سازی، ریخته‌گری، جوشکاری، آبکاری فلزات، انجام عملیات حرارتی روی فلزات، کنترل کیفیت و اشتغال در آزمایشگاه‌های متالورژی نام برد.



شکل ۲۰

اهمیت بومی‌سازی قطعات صنعتی در استقلال کشور

قسمت اعظم فعالیت‌های رشته متالورژی ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی است که می‌تواند از نظر خودکفایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

بومی‌سازی قطعات صنعتی در استقلال کشور

بومی‌سازی ساخت قطعات دستگاه‌های صنعتی و نظامی از عوامل مهم پیشرفت کشور محسوب می‌شود؛ یکی از راه‌های سلطه بیگانگان بر کشور ما از طریق فناوری ساخت قطعات مهم محصولات صنعتی و نظامی است؛ به‌گونه‌ای که در اسناد به‌دست آمده از لانه جاسوسی (سفارت سابق آمریکا در ایران) این نکته بسیار ذکر شده است که یکی از راه‌های نفوذ در ارتش، ارتباط با فرماندهان و تحت فشار قرار دادن آنان، کمبود قطعات یدکی تجهیزات نظامی خواهد بود.

در نامه مهم لینگن، کاردار سفارت به برزینسکی مشاور امنیتی کارتر یک هفته قبل از اشغال سفارت، ۲۸ اکتبر ۷۹ نکات مهمی درخصوص سازماندهی ارتش به شیوه آمریکایی چنین می‌نویسد: «سرهنگ‌ها و کارمندان اهمیت تکنیک آمریکایی در ارتش را تشخیص داده‌اند و اینکه در صورت کمبود قطعات یدکی چه اتفاقی خواهد افتاد! مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتد، ما باید این موضوع را در نظر بگیریم که تحول و اصلاح ارتش و چگونگی مسلح شدن آن، احتیاج به فرآگیری تکنیک‌های جدید ارتشی دارد و در هر صورت مهم است که رابطه طبیعی بین ما و فرماندهان ارتش وجود خواهد داشت.^۱»



شکل ۲۱


.۱- اسناد لانه جاسوسی، جلد ۱.

ارزشیابی

نمره	شاخص تحقق	نتایج مورد انتظار	استاندارد عملکرد (کیفیت)	تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری)	عنوان پوダメن
۳	تحلیل کاربرد فناوری‌های نوین در صنعت متالورژی	بالاتر از حد انتظار		۱- تحلیل محیط کار و مشاغل رشته متالورژی ۲- الگوگیری خلاقانه و نوآورانه	
۲	۱- تحلیل محیط کار ۲- نوآوری در تولید	در حد انتظار	تحلیل مشخصه ممحصلات فلزی براساس خلاقیت، فناوری و نوآوری	جهت بومی سازی تولید قطعات صنعتی	پوダメن ۱: کلیات
۱	تعیین فناوری‌ها و مشاغل موجود در رشته متالورژی	پایین تر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره پوダメن از ۲۰					

پودمان ۲

فلزات آهنى

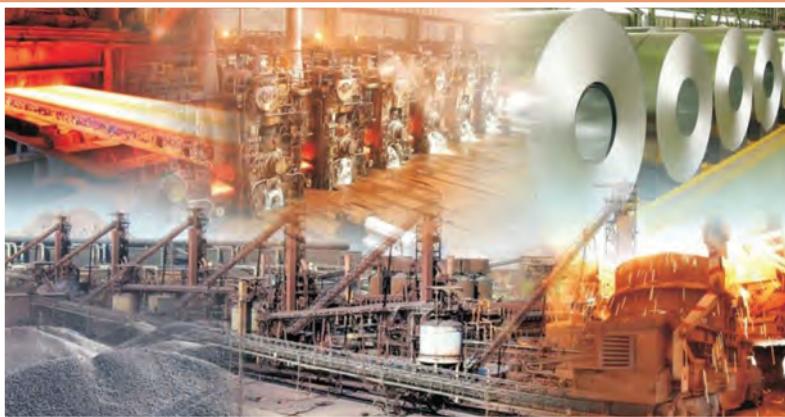

انواع مواد

در شکل ۱ کاربردهایی از مواد مختلف نشان داده شده است؛ انتخاب بهترین ماده برای یک کاربرد مشخص با توجه به گستردگی انواع مواد، همواره مورد توجه قرار دارد.



پروتز مفصل ران




پره توربین



هوایپیمای مسافربری

شکل ۱

به طور کلی مواد را می‌توان در چهار بخش کلی تقسیم‌بندی کرد. هر یک از این مواد دارای ویژگی‌های خاصی هستند که مورد توجه طراحان مواد است.

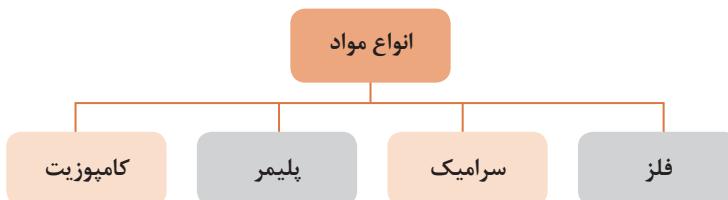

نمودار ۱

فلز

آهن، آلمینیوم، مس، نیکل، فولاد و برنج از جمله فلزات و آلیاژهای متداول در صنعت هستند. فلزات دارای خواص الکتریکی، حرارتی و مکانیکی بسیار خوبی هستند و مهم‌ترین ماده در کاربردهای مختلف می‌باشند. مهم‌ترین ویژگی فلزات عبارت‌اند از:

۱ استحکام بالایی دارند.

۲ رسانای حرارت و الکتریسیته هستند.



شکل ۳



شکل ۲

پودمان ۲: فلزات آهنی



شکل ۴

۲ سطح براق و قابلیت صیقل دادن دارند.



شکل ۵

۳ شکل پذیری بالا و قابلیت چکش خواری دارند؛ فلزات را می‌توان به صورت ورقه نازک یا سیم نازک درآورد.



شکل ۶

۴ فلزات چگالی بالایی دارند.

گفت و گو
کنید

در هر یک از کاربردهای زیر کدام ویژگی از فلزات مورد توجه قرار داشته است؟


.....	
.....	
.....	

شکل ۷

به تصاویر زیر نگاه کنید. آیا درباره مواد اولیه و روش ساخت این محصولات اطلاع دارید؟



شکل ۸

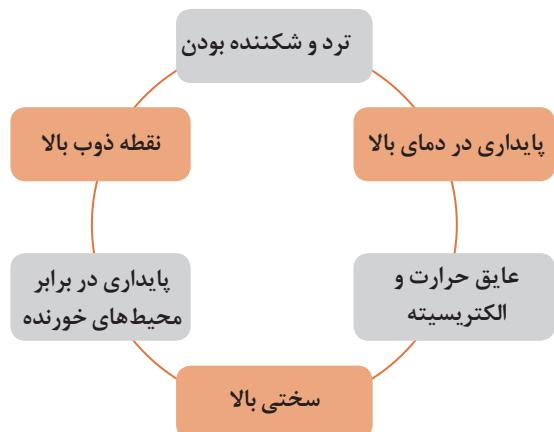

نمودار ۲- ویژگی‌های مواد سرامیکی

سرامیک‌های دسته‌ای از مواد هستند که اجزای تشکیل دهنده آنها مواد معدنی و غیرفلزی هستند. مواد سرامیکی کاربردهای گسترده‌ای در زندگی روزانه و در صنعت دارند. کشور ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های محصولات سرامیکی به شمار می‌آید و قابلیت تولید انواع محصولات سرامیکی را دارد. مهم‌ترین ویژگی‌های مواد سرامیکی در نمودار ۲ آورده شده است:

پرسش
کلاسی



مواد سرامیکی و فلزی را از لحاظ نوع پیوند شیمیایی با هم مقایسه کنید.

مراحل تولید محصولات سرامیکی را می‌توان به طور کلی به صورت نمودار ۳ نشان داد. مواد اولیه سرامیکی پس از استخراج از معادن، خردایش و خالص‌سازی می‌شوند. سپس بدنه با توجه به کاربرد و مواد اولیه با روش‌های مختلف شکل دهی می‌شود. سپس آب اضافی موجود در بدنه شکل دهی شده، درون خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس خشک شده و بدنه‌ها آماده پخت می‌شوند. بدنه خشک شده درون کوره در دمای مناسب پخت می‌شود تا به استحکام و خواص مطلوب برسد.



نمودار ۳- مراحل تولید محصولات سرامیکی

علاوه بر این مراحل، مرحله لعابزنی و تزیین نیز در برخی از محصولات سرامیکی برای ایجاد جلوه و زیبایی بیشتر وجود دارد.

درباره روش‌های شکل دهی ریخته‌گری دوغابی و پرس پودر در تولید محصولات سرامیکی تحقیق کنید و گزارش آن را به کلاس ارائه کنید.

تحقیق
گنید



محصولات سرامیکی

انواع محصولات سرامیکی را می‌توان به دو دستهٔ سنتی و پیشرفته دسته‌بندی کرد. در نمودار زیر، انواع کاربردهای مواد سرامیکی دسته‌بندی شده‌اند.



نمودار ۴

سرامیک‌های سنتی

مواد اولیه این دسته از سرامیک‌ها بر پایه سیلیکات‌ها (SiO_2) است. برخی از مهم‌ترین کاربردهای سرامیک‌های سنتی شامل سفال‌ها، کاشی، چینی مظروف، چینی بهداشتی، سیمان، مواد دیرگذار و شیشه است.



چینی بهداشتی



سفال



کاشی

شکل ۹

مواد اولیه تشکیل دهنده محصولات سرامیک سنتی از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

رس

گدماز آور

پرکننده

نمودار ۵



شکل ۱۰

رس‌ها مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین مواد اولیه در تولید سرامیک‌های سنتی هستند. رس‌ها موادی هستند که در اثر اختلاط با آب به شکل گل در می‌آیند و قابلیت شکل‌پذیری پیدا می‌کنند.

رس‌ها انواع مختلفی دارند که شامل کائولن، بالکلی، رس قرمز، رس نسوز و بنتونیت می‌شود. انواع رس‌ها در ویژگی‌هایی شامل قابلیت شکل‌دهی، دمای پخت، رنگ بدنه پس از پخت با هم تفاوت دارند. قابلیت شکل‌دهی رس‌ها به نوع و میزان ناخالصی‌های موجود در آنها بستگی دارد. وجود ناخالصی اکسید آهن باعث افزایش قابلیت شکل‌دهی در رس می‌شود اما باعث تیره‌شدن رنگ بدنه می‌شود. رنگ پس از پخت محصولاتی که در آن کائولن به کار می‌رود سفید است اما در بدنه‌های تولید شده از سایر رس‌ها، رنگ بدنه پس از پخت تیره‌تر می‌شود.



بالکلی



کائولن



بنتونیت



رس قرمز

شکل ۱۱- انواع رس



چه نوع خاک رُسی برای تولید چینی مظروف و آجر ساختمانی مناسب‌تر است؟ چرا؟

رُس‌ها به تنها‌ی برای تولید سفالینه‌ها به کار می‌روند اما به منظور کاهش دمای پخت و ایجاد خواص مطلوب‌تر و کنترل میزان انقباض بدنه‌های سرامیکی مواد گدازآور و پرکننده نیز افزوده می‌شود. گدازآورها موادی هستند که در صنعت سرامیک به منظور کاهش دمای پخت بدنه‌های سرامیکی به کار می‌روند. فلدسپات‌ها مهم‌ترین گدازآورهای مصرفی در این صنعت هستند که حاوی اکسیدهای سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم هستند.

اگر در ساخت بدنه‌های سرامیکی فقط رس و کمک ذوب به کار رود بدنۀ سرامیکی انقباض شدیدی می‌کند و ترک بر می‌دارد. با افزودن مواد پرکننده در مواد اولیه سرامیکی می‌توان استحکام بدنۀ سرامیکی را افزایش داد و میزان انقباض بدنه را کنترل کرد. مهم‌ترین مواد پرکننده سیلیس (SiO_2) و آلومینا (Al_2O_3) هستند.




با توجه به آنچه آموخته‌اید هر یک از مواد اولیه سرامیک را به دسته مربوط به آن وصل کنید.

- | | |
|------------------------------------|---------|
| <input type="radio"/> سیلیس | رس |
| <input type="radio"/> بنتونیت | گدازآور |
| <input type="radio"/> سدیم فلدسپات | پرکننده |
| <input type="radio"/> آلومینا | بالکلی |
| <input type="radio"/> بالکلی | کائولن |
| <input type="radio"/> کائولن | |

سرامیک‌های پیشرفته

این نوع مواد سرامیکی بخش وسیعی از صنعت سرامیک را در بر می‌گیرد و برای کاربردهای خاص مانند مقاومت حرارتی بیشتر، خواص مکانیکی بهتر، خواص الکتریکی ویژه و مقاومت شیمیایی مناسب‌تر به کار می‌روند. سرامیک‌های پیشرفته شامل دو دسته اکسیدی و غیراکسیدی می‌شوند. مهم‌ترین سرامیک‌های پیشرفته در نمودار ۶ آورده شده است.

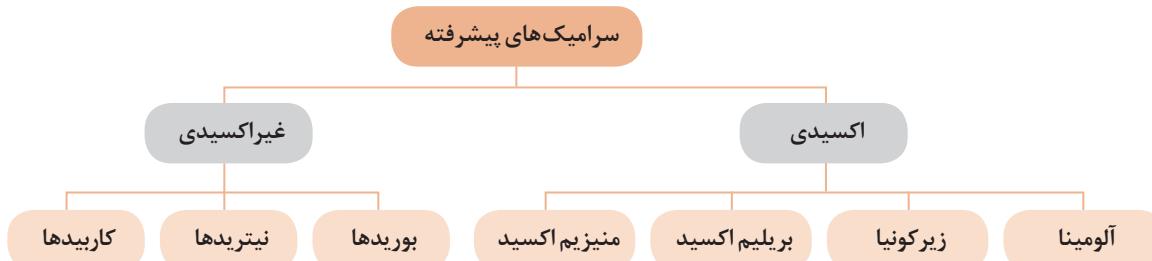

نمودار ۶—انواع سرامیک‌های غیراکسیدی

سرامیک‌های اکسیدی: از میان سرامیک‌های اکسیدی می‌توان آلومینا Al_2O_3 , زیرکونیا ZrO_2 , توریا ThO_2 , برلیا BeO و منیزیا MgO را نام برد. اکسیدهای به کار برده شده برای تولید این مواد، باید تا حدامکان از اکسیدهای خالص باشد. در جدول ۱ پرکاربردترین سرامیک‌های اکسیدی معرفی شده است.

جدول ۱

سرامیک اکسیدی	ویژگی	کاربرد
آلومینا	استحکام فشاری و سختی بالا و همچنین دیرگذازی بالای آلومینا باعث کاربردهای گسترده آن شده است.	ماده عایق در شمع‌های اتومبیل، ماده ترمیم‌کننده دندان و استخوان، پوشش‌های مقاوم به فرسایش، نوک ابزار برش فلزات، ساینده
زیرکونیا	مهم‌ترین سرامیک چقرمه است که برخلاف بیشتر سرامیک‌ها در برابر ضربه مقاوم می‌باشد.	پوشش‌های سدحرارتی، چکش‌های سرامیکی، رنگ سرامیکی و اپک کننده، ساینده، دیرگذاز، روکش‌های دندانی
منیزیا	منیزیم اکسید ماده عایق الکتریکی به‌شمار می‌آید.	در تولید دیرگذاز و عایق الکترونیکی



شکل ۱۲- گلوله‌های سرامیکی

تحقیق
کنید



در شکل ۱۲ گلوله‌های سرامیکی از جنس آلومینا در ابعاد مختلف نشان داده شده است. درباره کاربرد این گلوله‌ها تحقیق کنید و گزارش آن را به کلاس ارائه کنید.

سرامیک‌های غیراکسیدی: سرامیک‌های غیراکسیدی شامل کاربیدها، برایدها و نیتریدها می‌شوند. این نوع از سرامیک‌ها به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی مانند پایداری حرارتی، مقاومت سایشی و مقاومت به خوردگی مناسب در دمای بالا در ساخت قطعات پیشرفته مانند توربین و هواپیما کاربرد دارند. در جدول ۲ برخی از کاربردهای سرامیک‌های غیراکسیدی آمده است.



جلیقه ضد گلوله بورکاربید



نازل گاز سیلیسیم نیترید



ورق سنپاده سیلیسیم کاربید

شکل ۱۳- کاربردهای سرامیک غیراکسیدی

جدول ۲

انواع سرامیک غیراکسیدی	ویژگی و کاربرد
سیلیسیم کاربید SiC	<ul style="list-style-type: none"> ● لایه پوششی برای فلزات و کامپوزیت‌ها ● ذرات و الیاف تقویت‌کننده در کامپوزیت‌ها ● رآکتورها و لوله‌های مبدل‌های حرارتی ● ماده ساینده
سیلیسیم نیترید Si_3N_4	ابزار برش، یاتاقان، بلبرینگ، و تجهیزات موتور
بور کاربید B_4C	<ul style="list-style-type: none"> ● رآکتورهای اتمی ● زره‌های نظامی ضدگلوله

در هر یک از شکل‌های زیر نوع سرامیک (اکسیدی یا غیراکسیدی) و کاربرد آن را مشخص کنید.

فعالیت
کلاسی



.....		پایه عایق شمع اتومبیل
.....		بلبرینگ
.....		روکش
.....		دیرگذار سرامیکی

شكل ۱۴- کاربرد سرامیک

بررسی کنید در هر یک از کاربردهای زیر، کدام ویژگی از سرامیک‌ها مورد توجه قرار دارد؟

ویژگی مورد نظر سرامیک در این کاربرد	کاربرد
	سیلیسیم کاربید به عنوان ساینده
	آلومینا در لامپ‌های هالیدی
	آستر سیلیسیم نیترید در توربین‌های حرارتی
	آجر نسوز رسی

پلیمر

پلیمرها از زنجیره‌های بلند کربن و هیدروژن (منومر) در کنار یکدیگر به وجود می‌آیند و پیوند بین اتمی در پلیمرها از نوع پیوندهای ثانویه است. این مواد شامل دو گروه اصلی پلاستیک‌ها و لاستیک‌ها هستند. از جمله پلیمرهای بسیار رایج پلی‌اتیلن (PE)، نایلون و پلی‌وینیل کلرايد (PVC) هستند.

خواص پلیمرها شامل: چگالی کم، مقاوم در برابر خوردگی، عایق، پایداری شیمیایی و شکل‌پذیری بالا است. بیشتر این مواد چگالی کم و نسبت استحکام به وزن مناسب دارند که بسیار بهتر از فلزات و حتی سرامیک‌ها است. پلیمرها به راحتی به اشکال پیچیده‌تر درمی‌آیند زیرا در دمای بالا امکان قالب‌گیری آنها به شکل‌های مختلف فراهم می‌شود اما مقاومت حرارتی آنها کم است و همین موضوع استفاده از آنها را محدود کرده است.



شکل ۱۵- کاربرد مواد پلیمری


کامپوزیت

چگونه لاستیک هواپیما در هنگام فرود آمدن دمای بسیار بالای ناشی از اصطکاک لاستیک با زمین را تحمل می‌کند؟



شکل ۱۶

در کاربردهای مختلف امکان استفاده از یک نوع ماده که همه خواص موردنظر را فراهم کند، وجود ندارد؛ به عنوان مثال در صنایع هواپیما به موادی نیاز است که علاوه بر استحکام بالا، ویژگی‌های دیگری نظیر سبکی، مقاومت به خوردگی و سایش بالا داشته باشد. کامپوزیت‌ها ترکیبی از دو یا چند ماده با خواص متفاوت هستند که هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده، خواص خود را حفظ می‌کنند و همچنین در کنار هم خواص قطعه را بهبود می‌بخشند. معمولاً کامپوزیت‌ها از دو جزء شامل جزء زمینه و جزء تقویت‌کننده تشکیل شده است. کامپوزیت‌های مختلف زمینه به سه دسته زمینه فلزی، سرامیکی و پلیمری تقسیم‌بندی می‌شوند. در شکل ۱۷ کامپوزیت‌های مختلف براساس نحوه قرارگیری شکل جزء تقویت‌کننده در زمینه نشان داده شده است.

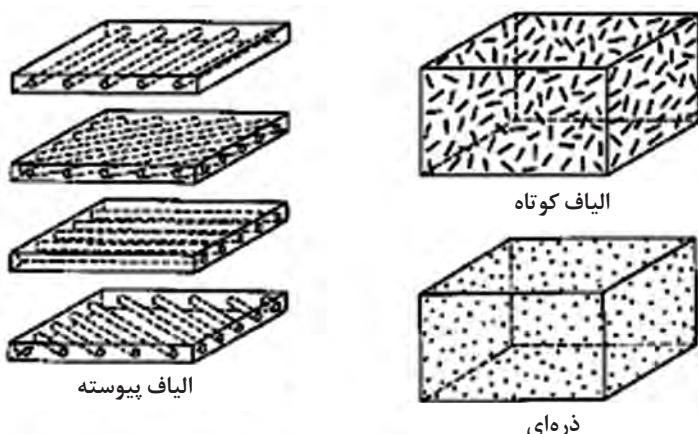

شکل ۱۷- کامپوزیت‌های مختلف براساس شکل جزء تقویت‌کننده



شکل ۱۸- کاربرد کامپوزیت

کاهگل و بتن مثال‌های معمولی از مواد کامپوزیتی هستند. کاه به صورت رشته‌ای در زمینه گل توزیع شده است تا کامپوزیت کاهگل تولید شود که یک نوع کامپوزیت سرامیک - پلیمر است. در این کامپوزیت کاه موجب افزایش استحکام و مقاومت گل در برابر ترک می‌شود. همچنین در بتن، ذرات شن و ماسه وظیفه تحمل بار در زمینه نرم سیمان دارند.

پرسش



لیستی از کامپوزیت‌های مختلف تهیه و کاربرد هر یک از آنها را مشخص کنید.

فلزات

مهم‌ترین فلز در زندگی بشر آهن است. تاریخچه استفاده انسان از آهن به ۳۰۰۰ سال قبل بر می‌گردد. به دلیل ویژگی و کاربردهای گسترده آهن، فراوانی و سهولت استخراج آن از معادن معيار دسته‌بندی فلزات، آهن است و فلزات به دو دسته فلزات آهنی و غیرآهنی تقسیم بندی می‌شوند. خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسُّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ^۱» و آهن را نازل کردیم و آن را مقاوم ساختیم تا انسان‌ها از ویژگی آن بهره‌مند شوند.»



شکل ۱۹- چند نمونه وسیله فلزی قدیمی

۱- سوره حديد، آيه ۲۵

عناصر فلزی با یکدیگر یا با عناصر غیرفلزی آلیاژ می‌سازند. آلیاژ به مخلوطی گفته می‌شود که از چند عنصر تشکیل شده است و یکی از این عناصر حتماً باید فلز باشد و ترکیب حاصل خاصیت فلزات را داشته باشد. به عنوان مثال به آهن اکسید که ترکیبی از آهن با اکسیژن است آلیاژ گفته نمی‌شود زیرا این ترکیب خاصیت فلزی ندارد. اما ترکیب آهن با کربن (Fe_3C) کاربید آهن آلیاژ است زیرا خاصیت فلزات را دارد.

فعالیت
کلاسی



Fe_3C چه خصوصیاتی از فلزات را دارد؟

آلیاژهای آهن به دو دستهٔ فولاد و چدن دسته‌بندی می‌شوند. فولادها و چدن‌ها، آلیاژهایی از آهن و کربن هستند که کربن نقش مهمی دارد و مقدار آن عامل اصلی تعیین‌کنندهٔ خصوصیات است. اگر مقدار درصد کربن از ۲ درصد کمتر باشد محصول فولاد نامیده می‌شود و چنانچه مقدار کربن بیشتر از ۲ درصد باشد به این آلیاژ چدن گفته می‌شود.




نمودار ۷- گروه‌بندی فلزات

انواع فولاد

فولاد پرکاربردترین آلیاژ فلزی است که در لوازم خانگی و در صنعت کاربردهای زیادی دارد. کاربردهای فولاد به دلیل قیمت پایین، فراوانی و سهولت در استخراج آهن گسترش یافته است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای آن در سازه‌های فولادی است.



شکل ۲۰- سازه فولادی

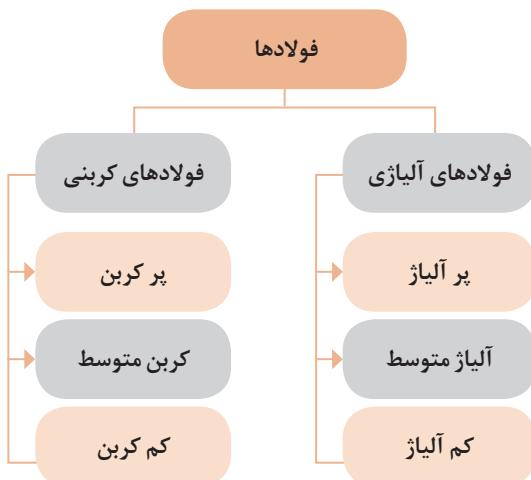

نمودار ۸ – تقسیم‌بندی انواع فولاد

فولادها را می‌توان از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. فولاد بر اساس ترکیب شیمیایی به دو دستهٔ فولاد ساده کربنی و آلیاژی دسته‌بندی می‌شوند. در نمودار ۸ انواع فولادهای ساده کربنی و آلیاژی معرفی شده است.

فولاد ساده کربنی: فولاد ساده کربنی به فولادی گفته می‌شود که غیر از آهن مقداری کربن داشته باشد به همین دلیل به آن فولاد ساده کربنی (carbon steel) نیز گفته می‌شود. در ترکیب این فولادها به جز کربن درصد جزئی از عناصر همراه شامل منگنز، گوگرد، فسفر و سیلیسیم وجود دارد. فولادهای ساده کربنی بیشترین میزان تولید فولاد در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و در مقایسه با فولادهای آلیاژی قیمت پایینی دارند. فولادهای ساده کربنی را می‌توان با توجه به مقدار کربن به گروه‌های زیر دسته‌بندی کرد:

جدول ۳ – انواع فولادها

نام فولاد	درصد وزنی کربن	کاربرد
کم کربن	کمتر از ۰/۱	● ورق بدنه خودرو ● قوطی کنسرو
ساختمانی	در محدوده ۰/۱ تا ۰/۲۵	● اسکلت ساختمان ● بدنه کشتی ● مخزن تحت فشار
کربن متوسط (ماشین‌سازی)	در محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۶	● شفت انتقال قدرت ● چرخ دنده ● زنجیر
پر کربن (مقاوم به سایش)	در محدوده ۰/۶ تا ۲	● متله ● تیغه ● بلبرینگ

با افزایش درصد کربن به فولاد دارای ویژگی‌های زیر می‌شود و مطابق با این ویژگی‌ها فولاد کاربرد متفاوتی دارد.



نمودار ۹- اثر افزودن کربن بر خواص فولاد

فولادهای ساده کم کربن دارای ویژگی شکل پذیری بالا هستند بنابراین در ساخت بدنه خودرو، لوازم خانگی، مفتول بافندگی و واشر فلزی و سیم خاردار از این فولاد استفاده می‌شود.



بدنه لوازم خانگی



سیم خاردار

شکل ۲۱- کاربردهای فولاد کم کربن

فولادهای متوسط کربن شکل پذیری و استحکام نسبتاً مناسبی دارند اما این نوع فولاد قابلیت جوشکاری مناسبی ندارند، به عنوان مثال قلاب جرثقیل و انواع فنرها از این نوع فولاد ساخته می‌شوند.



انواع فنر



قلاب جرثقیل

شکل ۲۲- چند نمونه فولاد کربن متوسط

فولادهای پرکربن دارای استحکام بالا هستند و لی چقرومگی مناسبی ندارند بنابراین در قطعات و وسایلی که تحت نیروی بالا هستند، کاربرد ندارند. این نوع فولادها به فولاد ابزار نیز معروف هستند. ابزارهایی مانند آچار و الماس‌های شیشه‌بری از این نوع فولاد ساخته می‌شوند.



آچار



تیغه اره

شکل ۲۳- چند نمونه فولادهای ابزار

فعالیت
کلاسی



برای هر نوع کاربرد مشخص کنید چه نوع فولاد کربنی مناسب است؟

نوع فولاد	تصویر	نوع محصول
.....		بدنه لوازم خانگی
.....		ریل قطار
.....		میله فولادی

شکل ۲۴

فولادهای آلیاژی^۱: فولادهای آلیاژی فولادهایی هستند که حاوی عناصر آلیاژی با نسبت‌های مختلف هستند که در مواردی که خاصیت ویژه‌ای نیاز باشد به کار می‌روند. ترکیب فولادهای آلیاژی شامل: آهن، کربن، عناصر همراه و عناصر آلیاژی است.

به منظور مقایسه کاربردهای فولاد ساده کربنی و آلیاژی به مثال‌های زیر توجه کنید. در شکل ۲۵ پل روگذر آزاد راه‌ها و پل عابر پیاده نشان داده شده است که در پل‌های روگذر آزادراه از فولادهای ساختمانی کربنی آلیاژی استفاده می‌شود زیرا در این پل‌ها نیاز به استحکام بالایی است در حالی که پل عابر پیاده از جنس فولاد ساختمانی کم‌کربن است.



پل روگذر آزادراه از جنس فولاد آلیاژی



پل عابر پیاده از جنس فولاد ساده کربنی

شکل ۲۵

به این دو وسیله برابری دقت کنید. بدنهٔ شکل الف از جنس فولاد ساده کربنی است در حالی که فولادهای کربنی آلیاژی در تریلی به کار می‌رود زیرا در این وسیله نیاز به استحکام بالایی است.




ب) بدنهٔ خودرو از جنس فولاد آلیاژی



الف) بدنهٔ خودرو از جنس فولاد ساده کربنی

شکل ۲۶

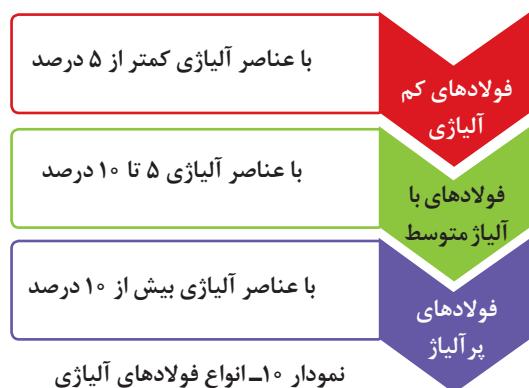

تقسیم‌بندی فولادهای آلیاژی بر اساس مجموع عنصر آلیاژی (غیر از کربن)، صورت می‌گیرد که در نمودار ۱۰ آمده است:

عنصر آلیاژی که در تولید فولادهای آلیاژی به کار می‌روند در جدول ۴ آمده است. اثر عنصر آلیاژی بر فولادها عبارت‌اند از:

- ۱ بهبود خواص مکانیکی با افزایش عمقی که فولاد می‌تواند سخت شود.
- ۲ حفظ استحکام در دمای کاری بالا.
- ۳ بهبود خواص مکانیکی در دماهای پایین و بالا.
- ۴ بهبود مقاومت به خوردگی و اکسایش در دمای بالا.

نکته

با وجود اثرات مفید اغلب عنصر آلیاژی برخی از عنصر مانند فسفر و گوگرد اثرات نامطلوبی بر خواص فولاد دارند و می‌توانند مضر باشند.



- ۵ بهبود خواص ویژه از قبیل مقاومت به سایش و خواص خستگی.
جدول ۴

عنصر	نماد شیمیایی	تأثیر بر خواص فولاد	کاربرد
منگنز	Mn	افزایش استحکام و چقرمگی	
سیلیسیم	Si	افزایش مقاومت به اکسیدشدن در دمای بالا	
کروم	Cr	افزایش مقاومت به خوردگی افزایش استحکام و سختی	

	<p>افزایش مقاومت به خوردگی افزایش استحکام و چermگی</p>	Ni	نیکل
 	<p>افزایش چشمگیر چermگی افزایش استحکام در دمای بالا</p>	Mo	مولیبدن
	<p>افزایش چشمگیر چermگی و استحکام افزایش استحکام در دمای بالا</p>	V	وانادیم
	<p>افزایش مقاومت به خوردگی در هوا</p>	Cu	مس
	<p>تأمین سختی در دمای بالا</p>	W	تنگستن



برای تشخیص فولاد ساده کربنی از فولاد آلیاژی می‌بایست جدول آنالیز شیمیایی هر فولاد را مشاهده کنید. سپس به غیر از آهن و کربن مقدار سایر عناصر را با جدول زیر مقایسه کنید؛ اگر مقدار هر عنصر از اعداد جدول کمتر بود آن عنصر، عنصر آلیاژی محسوب نمی‌شود. اگر در پایان هیچ عنصر آلیاژی نیافتید، فولاد ساده کربنی است.

جدول ۵- محدوده عناصر آلیاژی در فولاد

V	Ti	Si	S	P	Mo	Cu	W	Mn	Ni	Cr	عنصر
۰/۱	۰/۰۶	۰/۶	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۸	۰/۴	۰/۴	۱/۶۵	۰/۳	۰/۳	حداقل مقدار به عنوان عنصر آلیاژی (درصد وزنی)

در جدول ۶ نمونه‌ای از آنالیز یک تیرآهن از جنس فولاد ساده کربنی و آنالیز ظروف آشپزخانه از جنس فولاد آلیاژی آمده است (همه اعداد براساس درصد وزنی می‌باشند).

جدول ۶


نوع فولاد	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Mo	Ti	Cu	Fe
ساده کربنی	۰/۱۶	۰/۳۲	۰/۶۳	۰/۰۰۸	۰/۰۲۱	۰/۰۳	۰/۰۱	۰/۰۰۲	۰/۰۰۵	۰/۰۰۷	باقی‌مانده
آلیاژی	۰/۰۳	۰/۸۳	۱/۷۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۱۸/۹۱	۸/۷۳	۰/۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۲	باقی‌مانده



برای هر یک از موارد زیر مشخص کنید که در کدام دسته از فولادهای آلیاژدار قرار می‌گیرد؟

.....	Fe - ۰/۸Cr
.....	Fe-۳/۵Ni-۰/۲۵Mo

فولاد زنگ نزن: فولاد زنگ نزن و به اصطلاح استیل^۱، یکی از مهم‌ترین فلزاتی است که در زندگی روزمره با آن سرو کار داریم. فولاد زنگ نزن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، زیبایی ظاهری و سهولت تولید، کاربردهای فراوانی دارد. نمونه‌هایی از کاربرد فولادهای زنگ نزن در شکل ۲۷ نشان داده شده است. فولادهای زنگ نزن در تمامی صنایع کاربردهایی دارند و در ساخت تجهیزات به کار می‌روند.

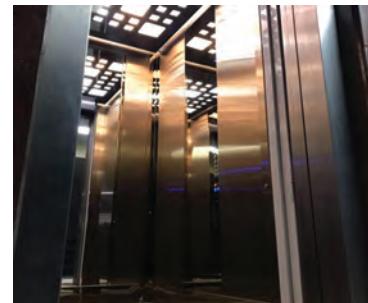

شکل ۲۷



شکل ۲۸

فولادهای زنگ نزن حاوی حداقل $10/5$ درصد کروم هستند که عامل اصلی مقاومت به خوردگی آنها است. همچنین عناصر دیگری مانند نیکل و مولیبden نیز به آن افزوده می‌شود. بر همین اساس فولادهای زنگ نزن به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

۱- فولادهای زنگ نزن کروم‌دار: این فولادها علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی، سخت و باستحکام هستند به همین دلیل کاربردهایی نظیر چاقو و تیغ جراحی دارند.



شکل ۲۹

۲- فولادهای زنگ نزن کروم-نیکل‌دار: این گروه دارای مقاومت به خوردگی عالی هستند و بسیار شکل‌پذیرند به همین دلیل در ساخت ظروف مانند بشقاب، لیوان و مخازن نگهداری مواد غذایی کاربرد دارند.



مانند نمونه برای هر کاربرد، فولاد مناسب را پیشنهاد کنید.

نام فولاد	کاربرد
فولاد کم آلیاژ	بدنه کشتی
.....	قاشق و چنگال
.....	تیغه چاقوتیزکن
.....	لوله‌های خطوط انتقال نفت

نام‌گذاری فولاد

با توجه به تنوع و گستردگی فولادها نیاز به یک زبان مشترک برای نام‌گذاری آنها ضروری است تا خریداران، فروشنده‌گان، سازندگان و طراحان فولاد مورد نظر را با نام یکسان انتخاب کنند. در ایران نام‌گذاری فولاد براساس سیستم نام‌گذاری با استاندارد آلمانی (DIN) و آمریکایی (ASTM) متداول است.

فولاد کم کربن: این فولادها براساس استاندارد DIN ۱۶۱۴ دسته‌بندی و نام‌گذاری می‌شوند. در جدول ۷ سه نوع از معروف‌ترین این فولادها آمده است.

جدول ۷- نام فولادهای کم کربن متداول

مثال	ویژگی	نام فولاد
رینگ خودرو	مناسب برای خم کاری	ST12
لوازم خانگی	مناسب برای کشش	ST13
بدنه خودرو	مناسب برای کشش عمیق	ST14

فولاد ساختمانی: این فولادها براساس استاندارد DIN ۱۷۱۰۰ دسته‌بندی و نام‌گذاری می‌شوند. نام‌گذاری این فولادها به صورت زیر است:

ST XX

دو حرف اول کلمه STHAL به معنی
فولاد در زبان آلمانی

حداقل استحکام کششی
($\frac{kg}{mm^2}$)

در جدول ۸ سه نوع از معروف‌ترین این فولادها به همراه خصوصیات آنها آمده است.

جدول ۸

نام فولاد	حداقل ازدیاد طول بعد از شکست (%)	حداقل استحکام تسلیم (MPa)	حداقل استحکام کششی (MPa)	گروه
ST37	۲۶	۲۳۵	۳۶۰	۱
ST44	۲۴	۲۷۵	۴۳۲	۲
ST52	۲۰	۳۵۵	۵۱۰	۳

فولادهای پرکربن: قانون نام‌گذاری این فولادها به صورت زیر است:



مثلاً C۴۵ یعنی فولاد ماشین‌سازی (پرکربن) که دارای ۴۵ درصد وزنی کربن است. در صورتی که فولاد دارای ناخالصی گوگرد و فسفر کمتر از ۰/۰۳۵ درصدوزنی باشد بعد از حرف C از حرف K استفاده می‌شود: مثلاً CK۴۵.

نام‌گذاری فولادهای زنگ نزن

سیستم نام‌گذاری این نوع فولادها براساس AISI (انجمن آهن و فولاد آمریکا) است که براساس جدول ۹ دسته‌بندی می‌شوند.


جدول ۹

مثال	کد نام‌گذاری	انواع فولاد زنگ نزن
۴۳۰، ۴۲۰، ۴۱۰	۴XX	فولاد زنگ نزن کروم دار
۳۲۱، ۳۱۶، ۳۰۴ L، ۳۰۴	۳XX	فولاد زنگ نزن کروم-نیکل دار

چدن^۱

چدن‌ها گروهی از آلیاژهای آهنی هستند که شامل کربن و سیلیسیم هستند و حداقل ۲ درصد وزنی کربن باید داشته باشند و تنها از طریق ریخته گری تولید می‌شوند. بنابراین فرق اساسی بین فولاد و چدن، در میزان کربن موجود در ترکیب شیمیایی آنها است.

^۱ Cast iron

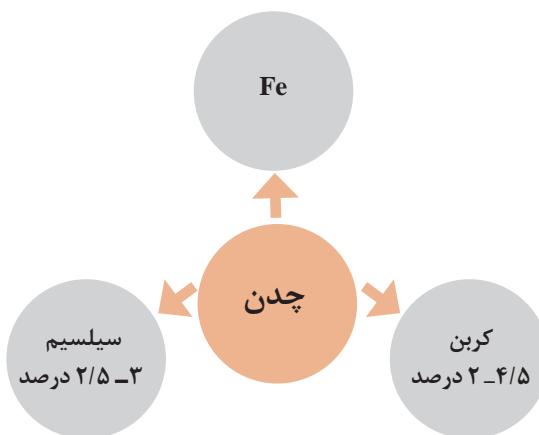

نمودار ۱۱- ترکیب شیمیایی چدن

کاربرد وسیع چدن‌ها به دلیل هزینه کم و خواص متنوع آنها است. ترکیب شیمیایی و عوامل مهم دیگری مانند عملیات حرارتی و نحوه سرد کردن بر خواص چدن تأثیر می‌گذارد. سایر عناصر آلیاژی برای ایجاد مقاومت به سایش، خراش و خوردگی به ترکیب چدن افزوده می‌شود. در شکل ۳۰ چند نمونه از کاربردهای چدن آمده است.



پمپ آب

دیگ شوفاژخانه

قابلمه

شکل ۳۰

ویژگی‌های چدن در جدول ۱۰ آمده است. این ویژگی باعث شده که تولید قطعات ریختگی چدن با ضخامت‌های مختلف، دقت ابعادی بالا، کیفیت سطحی خوب و پیچیدگی زیاد به سهولت امکان‌پذیر باشد.

جدول ۱۰

مزیت	ویژگی
هزینه کم ریخته‌گری	نقطه ذوب و ریخته‌گری پایین
سیالیت بالا، ریخته‌گری در دمای پایین	سهولت در ساخت قطعات
مواد اولیه ارزان	قیمت نسبی پایین
قابلیت کاربرد در محیط‌های خورنده اسیدی	مقاومت در برابر اکسیداسیون



شکل ۳۱- کاربرد چدن در دستگاه تراش

با وجود خواص و ویژگی‌های چدن محدودیت‌هایی نیز دارد. در جدول ۱۱ محدودیت‌های چدن از جنبه‌های مختلف آمده است.

جدول ۱۱

محدودیت کاربرد چدن	ویژگی
مقاومت به ضربه قطعات چدنی نسبت به فولاد کم است.	خواص مکانیکی
چدن در حالت جامد قابلیت شکل‌دهی ندارد و به صورت ورق به کار نمی‌رود و تنها با روش ریخته‌گری شکل‌دهی می‌شود.	قابلیت شکل‌پذیری
برش کاری قطعات چدنی به روش حرارتی امکان‌پذیر نیست و تنها با روش‌های مکانیکی برش داده می‌شوند.	قابلیت برش کاری

انواع چدن‌ها

چدن‌ها را می‌توان با توجه به توزیع کربن در ریزساختار آنها به چهار گروه اصلی چدن سفید، خاکستری، چکش‌خوار و نشکن دسته‌بندی کرد. انواع چدن‌ها و مقدار تقریبی کربن و سیلیسیم آنها در جدول ۱۲ آمده است. کربن در ساختار چدن سفید به صورت سمنتیت (Fe_3C) وجود دارد اما کربن در ساختار بقیه چدن‌ها (خاکستری، نشکن و چکش‌خوار) به صورت گرافیت آزاد (C) وجود دارد.



نمودار ۱۲- انواع چدن

جدول ۱۲- ترکیب شیمیایی انواع چدن‌ها


عنصر	کربن	سیلیسیم	منگنز	فسفر	گوگرد
چدن خاکستری ^۱	۲/۵-۴	۱-۳	۰/۲۵-۱	۰/۰۲-۰/۲۵	۰/۰۵-۱
چدن سفید ^۲	۱/۸-۳/۶	۰/۵-۱/۹	۰/۲۵-۰/۸	۰/۰۶-۰/۱۸	۰/۰۶-۰/۱۸
چدن چکش خوار ^۳	۲-۲/۶	۱/۱-۱/۶	۰/۲-۱	۰/۰۴-۰/۱۸	۰/۱۸
چدن نشکن ^۴	۳-۴	۱/۸-۲/۸	۰/۱-۱	۰/۰۳	۰/۵



شکل ۳۲- چدن سفید

۱- چدن سفید: در چدن سفید، در اثر ترکیب شیمیایی و سرد شدن سریع مذاب، کربن و آهن تشکیل ترکیب سمنتیت (Fe_3C) آهن کاربید می‌دهند که فازی سخت و شکننده است. علت نام‌گذاری این چدن آن است که سطح مقطع شکست صاف است و نور را بازتاب می‌کند و به رنگ روشن (سفید نقره‌ای) دیده می‌شود. چدن سفید دارای استحکام فشاری بالا و مقاومت سایش عالی است.

۲- چدن خاکستری: اگر ترکیب شیمیایی چدن در محدوده چدن خاکستری و سرعت انجماد آهسته باشد، کربن موجود در آهن به هنگام انجماد جدا می‌شود و لایه‌های گرافیتی را تشکیل می‌دهند (شکل ۳۳- ب). میزان سیلیسیم چدن خاکستری بالای ۲ درصد وزنی است و با افزایش درصد این عناصر امکان تشکیل چدن خاکستری نسبت به تشکیل چدن سفید افزایش می‌یابد. اگر مقدار کربن و سیلیسیم به حد کافی نباشد، چدن سفید تشکیل می‌شود. هنگامی که چدن خاکستری می‌شکند، بخش عمده شکست در پولک‌های گرافیت رخ می‌دهد و به همین دلیل رنگ مقطع شکست آن خاکستری است از این‌رو «چدن خاکستری» نامیده می‌شوند.

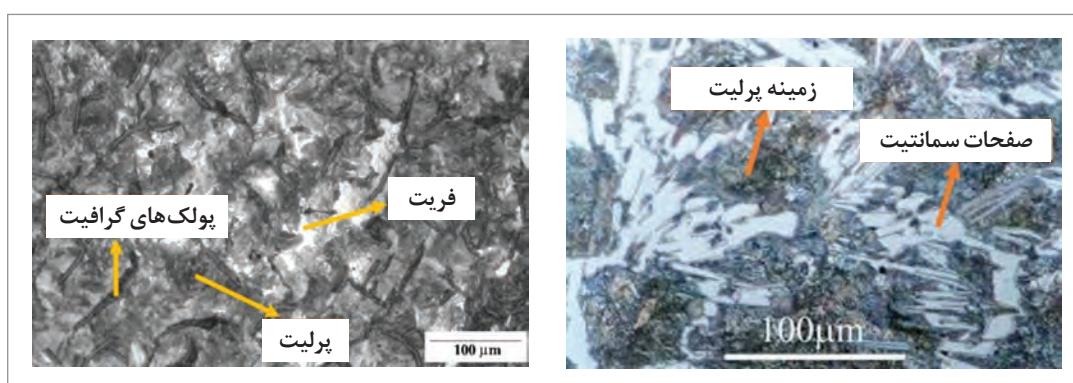

شکل ۳۳- ب) چدن خاکستری

شکل ۳۳- (الف) چدن سفید


۱- Gray Cast iron

۴- Maleable cast iron

۲- White Cast iron

۵- Cementite (Fe_3C)

۳- Ductile cast iron

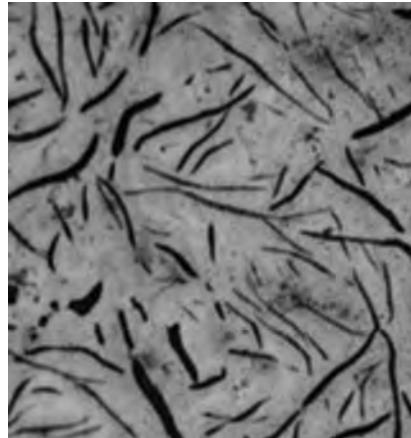

وجود گرافیت لایه‌ای در چدن خاکستری سبب ایجاد خواص ویژه‌ای مانند مقاومت سایشی خوب، مقاومت به خوردگی، خود روانکاری، قدرت جذب ارتعاش عالی و قابلیت ماشینکاری می‌شود.

شکل ۳۴- گرافیت لایه‌ای در ساختار چدن خاکستری

در شکل ۳۵ قابلیت ماشینکاری چدن و فولاد نشان داده شده است. در قسمت الف براده تراش به شکل نواری ایجاد شده است که باعث افزایش دمای قطعه کار می‌شود اما در چدن خاکستری به علت حضور گرافیت لایه‌ای، براده‌های حاصل از ماشینکاری منقطع (تکه تکه) هستند. بنابراین این چدن‌ها دارای قابلیت ماشینکاری مناسب و سطوح تمام شده تمیز و صافی هستند.



ب) چدن خاکستری



الف) فولاد

شکل ۳۵- مقایسه قابلیت ماشینکاری فولاد و چدن

ارزشیابی

عنوان پودمان	تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری)	استاندارد عملکرد (کیفیت)	نتایج مورد انتظار	شاخص تحقق	نمره
			بالاتر از حد انتظار	تحلیل، تعیین، طبقه‌بندی و نام‌گذاری انواع فولاد و چدن براساس استاندارد	۳
پودمان ۲ : فلزات آهنی	۱- بررسی دسته‌بندی مواد و ویژگی آنها ۲- تحلیل عملکرد، نقش و کاربرد فلزات آهنی	تحلیل نقش و بررسی فلزات آهنی براساس استاندارد ملی ایران	در حد انتظار	۱- طبقه‌بندی انواع فولاد و چدن براساس درصد کربن و کاربرد و خواص ۲- تعیین نوع فولاد و چدن با توجه به شرایط کاربرد و خواص	۲
نمره مستمر از ۵			پایین‌تر از حد انتظار	دسته‌بندی انواع فولاد و چدن	۱
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره پودمان از ۲۰					




پودمان ۳

فلزات غیرآهنی



فلزات غیرآهنی

فلزات غیرآهنی همه فلزات به جز آهن را شامل می‌شوند. از مهم‌ترین فلزات غیرآهنی می‌توان از آلومینیوم، مس، نیکل، تیتانیوم و روی نام برد. فلزات و آلیاژهای غیرآهنی نقش مهم و روزافزونی دارند.

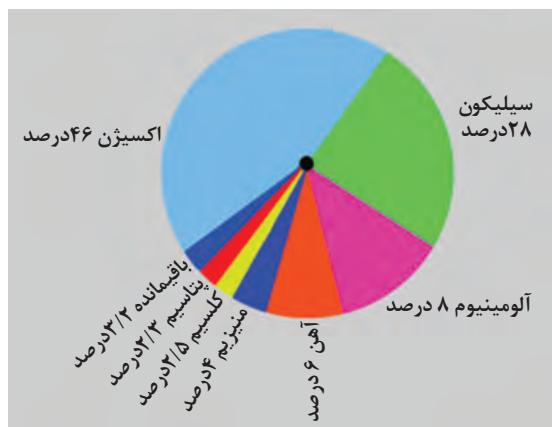

نمودار ۱- فراوانی عناصر در پوسته زمین

آلومینیوم

پرکاربردترین فلز بعد از آهن، آلومینیوم است. کاربردهای مختلف آلومینیوم به فراوانی این عنصر و ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن ارتباط دارد. همان‌طور که در نمودار ۱ می‌بینید فراوان‌ترین عنصر پس از اکسیژن و سیلیسیم، آلومینیوم است و تقریباً ۸ درصد از کل پوسته زمین را آلومینیوم تشکیل داده است.



شکل ۱- سنگ بوکسیت

آلومینیوم خالص با وجود فراوانی به صورت آزاد در طبیعت یافت نمی‌شود و به صورت ناخالص در سنگ‌های معدنی مختلف وجود دارد. بیشتر آلومینیوم دنیا از سنگ بوکسیت به دست می‌آید. شهرستان جاجرم اولین کارخانه تولید آلومینیا در ایران است و بخشی از نیازهای آلومینی اکشور را تأمین می‌کند.

ویژگی‌های آلومینیوم

آلومینیوم فلزی نرم است و در اثر اعمال نیرو طول آن افزایش می‌یابد ولی سختی آن کم است. در شکل ۲ این ویژگی آلومینیوم نشان داده شده است.



شکل ۲- ورقه آلومینیوم



شکل ۳- ریخته‌گری فلز آلمینیوم

۲ نقطه ذوب آلمینیوم نسبت به آهن و مس کمتر است نقطه ذوب آلمینیوم 660°C و نقطه جوش آن 2057°C درجه سلسیوس است. بنابراین ریخته‌گری و ذوب آن تقریباً در تمام کوره‌های صنعتی ذوب معمولی و در دماهای نسبتاً کم امکان‌پذیر است.

۳ یکی دیگر از عوامل مهم در کاربردهای صنعتی ویژگی سبک بودن آلمینیوم است. آلمینیوم بعد از منیزیم سبک‌ترین فلز صنعتی است. در شکل ۴ برخی از کاربردهای آلمینیوم نشان داده شده است.



بدنه خودرو



صندلی هواپیما



روکش قرص

شکل ۴- برخی از کاربردهای آلمینیوم به دلیل ویژگی سبکی



شکل ۵


۴ آلمینیوم از جمله فلزاتی است که هدایت الکتریکی و حرارتی مناسبی دارد و بعد از نقره و مس بهترین هادی الکتریکی و حرارتی است. هدایت الکتریکی و حرارتی آلمینیوم تقریباً $1/58$ برابر ضعیف‌تر از مس است. کابل‌های انتقال برق بین شهری از جنس این فلز است.

چرا کابل‌های انتقال برق بین شهری از جنس آلمینیوم است؟

پرسش
کلاسی



۵ آلمینیوم برخلاف آهن در مقابل اکسیژن هوا و سایر عوامل خورنده شیمیایی نظری آب دریا و بخشی از مواد روغنی مقاومت دارد. آلمینیوم به سرعت اکسید می شود ولی اکسید حاصل از آن یک لایه فشرده و متراکم تشکیل می دهد که از ورود اکسیژن به قسمت های درونی تر جلوگیری کرده و از فلز در مقابل اکسیژن حفاظت می کند.

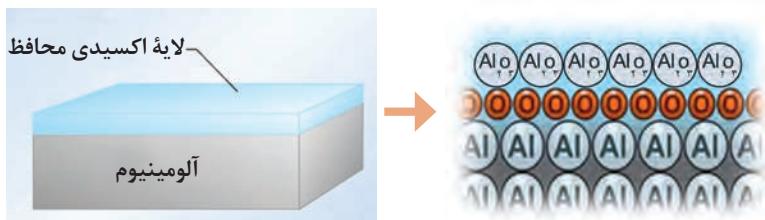

شکل ۶

آلمینیوم اکسید برای بدن مضر نیست، به همین دلیل کاربرد ظروف آلمینیومی رایج است.

نکته



ظرف یکبار مصرف آلمینیومی



قابل‌نمای آلمینیومی

شکل ۷

۶ آلمینیوم فلزی چکش خوار و انعطاف پذیر است بنابراین امکان شکل دهی و ساخت قطعات مختلف از این فلز وجود دارد.



شکل ۸- قطعات هواپیما از جنس آلمینیوم



در تصاویر زیر چند کاربرد از آلمینیوم آمده است برای هر مورد مشخص کنید کدام ویژگی آلمینیوم مورد توجه قرار گرفته است؟

			
ذر قوطی	الکترود جوشکاری	قطی نوشیدنی	بدنه گوشی همراه
.....

شکل ۹


درباره کاربردهای آلمینیوم در ساخت قطعات رایانه اطلاعاتی جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.



نام‌گذاری آلیاژهای آلمینیوم

کاربرد آلیاژهای آلمینیوم نسبت به آلمینیوم خالص بیشتر است زیرا آلمینیوم خالص خواص ریخته‌گری مناسبی ندارد و از نظر سیالیت و انقباض مشکلاتی را ایجاد می‌کند. همچنین به‌منظور بهبود خواصی مانند استحکام سایر فلزات به آلمینیوم افزوده شده‌اند. آلیاژهای آلمینیوم در حدود ۹۰-۹۸/۵ درصد آلمینیوم دارند و دارای یک یا چند عنصر دیگر هستند. مهم‌ترین آلیاژهای آلمینیوم در نمودار ۲ آمده است.

نموداری آلمینیوم و آلیاژهای آن براساس استاندارد AA انجام می‌شود. آلیاژهای آلمینیوم در ۸ گروه مطابق جدول ۱ درنظر گرفته می‌شوند. در این نام‌گذاری، گروه ۱۰۰۰، آلمینیومی را نشان می‌دهد که حداقل خلوص آن ۹۹/۰۰ درصد است و ۱ درصد باقی‌مانده شامل برخی عناصر خاص چون سیلیسیم، آهن، منیزیم و تعداد دیگری عنصر است که آنها را بیشتر به عنوان ناخالصی معرفی می‌کنند تا عنصر آلیاژی. به عنوان مثال ترکیب ۱۰۶۰ نشان‌دهنده آلمینیوم خالص است که دارای حداقل ۹۹/۶ درصد خلوص است. گروههای ۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ را نیز آلیاژهای آلمینیوم می‌نامند.

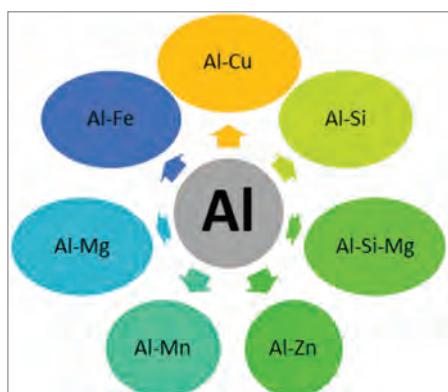

نمودار ۲-آلیاژهای مهم آلمینیوم

جدول ۱- نام‌گذاری آلیاژهای ریختگی آلمینیوم

برخی از کاربردها	عناصر آلیاژی	گروه آلیاژی
کابل انتقال برق- فویل آلمینیومی آشپزخانه	آلومینیوم خالص	۱۰۰۰
صنایع هوایی	آلومینیوم- مس	۲۰۰۰
قوطی نوشابه - لوازم آشپزخانه	آلومینیوم - منگنز	۳۰۰۰
الکترود جوشکاری	آلومینیوم- سیلیسیم	۴۰۰۰
مخازن- لوله	آلومینیوم- منیزیم	۵۰۰۰
پروفیل در و پنجره	آلومینیوم- منیزیم- سیلیسیم	۶۰۰۰
بدنه هواپیما	آلومینیوم- روی	۷۰۰۰
فویل شکلات	آلومینیوم- آهن	۸۰۰۰



۸۰۰۰ گروه



۶۰۰۰ گروه



۴۰۰۰ گروه

شکل ۱۰- کاربرد آلیاژهای آلمینیوم

فعالیت
کلاسی



با توجه به نام‌گذاری آلمینیوم نوع عناصر آلیاژی را در هریک مشخص کنید.

عنصر آلیاژی	نام آلیاژ آلمینیوم
سیلیسیم	۴۰۴۳
.....	۱۰۵۰
.....	۲۰۱۴
.....	۳۱۰۳

مس

فلز مس دارای عدد اتمی ۲۹ است و در جدول تناوبی بالای فلزات گرانهایی مانند طلا و نقره قرار دارد. این فلز پس از آهن و آلومینیوم به عنوان سومین فلز صنعتی پرمصرف جهان شناخته شده است. فلز مس قدیمی‌ترین فلز شناخته شده است و در تمدن اولیه بشری در عصر مفرغ برای ساخت آلیاژ برنز از فلز مس استفاده می‌کردند. اولین اشیای مسی در حدود ۵۰۰۰ سال پیش ساخته شده است و نام لاتین این فلز (کوپر) از نام قدیمی کشور قبرس اخذ گردیده است.



ب



الف


شکل ۱۱- ظروف مسی دوره صفویه

ویژگی‌های مس

۱ مهم‌ترین و شناخته‌ترین ویژگی فلز مس آن است که رسانای الکتریسیته و حرارت است. ۷۵ درصد از فلز مس در صنایع برق و الکترونیک کاربرد دارد و در ساخت کابل برق، مبدل حرارتی و دیگ مسی کاربرد دارد.



دیگ

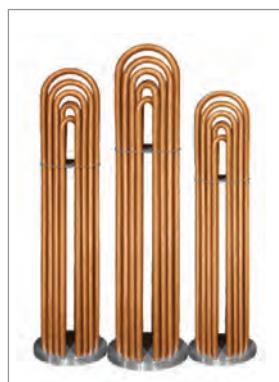

مبدل حرارتی



سیم

شکل ۱۲- کاربردهای مس

پرسش
کلاسی

به چه دلیل در صنایع الکترونیک از مس بسیار خالص استفاده می‌شود؟





شکل ۱۳- ظروف مسی

۷ مس دارای شکل پذیری بالایی است به همین دلیل وسایل زیادی مانند ظروف مسی با اشکال مختلف از این فلز ساخته می شود.

۸ یکی دیگر از ویژگی مس مقاومت به خوردگی آن است. که این ویژگی کاربردهای صنعتی و تزیینی متعددی را فراهم کرده است.



شکل ۱۴- کاربردهایی از مس



شکل ۱۵

۹ مس دارای استحکام مناسبی است به همین دلیل در ساخت وسایل مختلف به کار می رود. به عنوان مثال پروانه کشتی از جنس مس ساخته می شود.


در معماری، از فلز مس به عنوان ماده‌ای با دوام استفاده می‌شود که علاوه بر محافظت در برابر خوردگی، جنبه تزیینی نیز دارد. رنگ سبز مطلوبی با استفاده از فلز مس ایجاد می‌شود که به صورت لایه‌ای بر روی سازه ایجاد می‌شود که پتینه کاری گفته می‌شود. این لایه مقاوم در برابر خوردگی است که از لایه‌های زیرین خود به خوبی حفاظت می‌کند.



شکل ۱۶- تابلوی نقش برجسته مس

آلیاژهای مس

یکی از ویژگی‌های مورد توجه مس قابلیت آلیاژسازی آن است. آلیاژهای مس انواع مختلفی دارند که مهم‌ترین آنها شامل نمودار ۳ می‌شود:

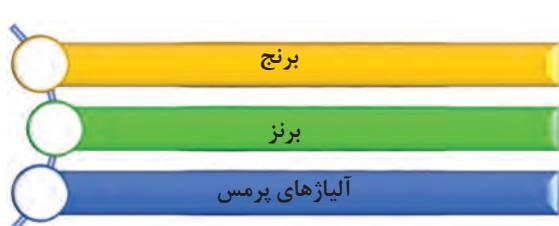

نمودار ۳- آلیاژهای مس

برنج: آلیاژهای مس و روی تحت نام کلی برنج^۱ در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. آلیاژهای برنج مستحکم، رسانا و مقاوم در برابر خوردگی، شکل‌پذیری بالا و خوش‌رنگ هستند. به دلیل شباهت برنج به طلا از آن در اهداف تزیینی نیز استفاده می‌شود. همچنین به دلیل کارایی و دوام بالای آن کاربردهای فراوانی دارد. انواع برنج در ساخت لوازم لوله‌کشی (شیرها، اتصالات و پیچ و مهره)، مخزن رادیاتورها، تانک، زیپ شلوار و موارد بسیار دیگری به کار می‌روند که برخی از این کاربردها در شکل ۱۷ نشان داده شده است.

۱-Brass



سماور



لوازم لوله کشی



لوازم لوله کشی

شکل ۱۷- کاربردهای آلیاژ برنج

آلیاژهای برنج دارای ترکیبات مختلفی هستند. در جدول ۲ انواع برنج بر حسب میزان روی معرفی شده است. پر کاربردترین نوع برنج، برنج معمولی است که حاوی ۳۰ درصد روی و ۷۰ درصد مس است و در ساخت قطعات ریخته گری و همچنین تهیه قطعات کارشده نظیر ورق به کار می رود.

جدول ۲- انواع آلیاژهای برنج بر حسب میزان روی

درصد روی	نوع برنج
تا ۲۰ درصد	برنج قرمز
۲۵ تا ۳۰ درصد	برنج معمولی
۳۵ تا ۴۰ درصد	برنج زرد

در شکل ۱۸ انواع برنجها بر اساس رنگ آنها نشان داده شده است.



شکل ۱۸- سکه های برنجی



چرا برنج زرد در ساخت وسایل موسیقی کاربرد دارد؟



شکل ۱۹

به آلیاژ برنج عناصر دیگری شامل قلع، سرب و سیلیسیم (بین ۱ تا ۳ درصد) افزوده می‌شوند و براین اساس برنج قلع دار، سرب دار و سیلیسیم دار نامیده می‌شود که در جدول ۳ معرفی شده‌اند.

جدول ۳— انواع آلیاژهای برنج بر حسب عنصر آلیاژی افزوده شده

عنصر آلیاژی افزوده شده به برنج	انواع آلیاژ برنج
هرگاه آلیاژی از برنج حاوی حداقل ۱ تا ۲ درصد قلع باشد	برنج قلع دار
در این آلیاژ ۱ تا ۲۰ درصد سرب به آنها اضافه شده است.	برنج های سرب دار
این آلیاژها عموماً حاوی ۱ تا ۳ درصد سیلیسیم می‌باشند.	برنج های سیلیسیم دار

برنز^۱: اصطلاح برنز برای آلیاژهای مس با سایر عناصر مثل قلع، سیلیسیم، آلمینیوم، سرب و بریلیم به کار می‌رود. مهم‌ترین ویژگی برنزها استحکام بالای آن است. انواع برنز در جدول ۴ معرفی شده است.

جدول ۴

نوع برنز	عنصر آلیاژی افزوده شده به مس	کاربرد
برنز قلع دار	در حدود ۹ تا ۱۲ درصد قلع	قطعات تزیینی، لوستر و انواع میله، لوله
برنز سرب دار	۴ تا ۲۰ درصد سرب	یاتاقان‌ها
برنز فسفردار	حدود کمتر از ۰/۵ درصد فسفر	در ساخت چرخ دنده
برنز آلمینیوم دار	۷ تا ۱۱ درصد آلمینیوم	پمپ‌ها، پره توربین، پروانه کشتی‌ها، ابزار و اتصالات پالایشگاه‌ها

۱-Bronze

اولین آلیاژی که بشر به آن دست یافت برنز قلع دار که به مفرغ معروف است. برنز قلع دار که در اصطلاح عمومی به نام برنز معروف است در حدود ۹ تا ۱۲ درصد قلع دارد. وجود قلع سختی و مقاومت به خوردگی مس را افزایش می‌دهد. برنز معمولی در ساخت انواع قطعات تزیینی، لوستر، گلدان و انواع میله، لوله، بوش و یاتاقان به کار می‌رود.



لوستر



گلدان



نوعی یاتاقان

شکل ۲۰- کاربردهای برنز

پرسش
کلاسی



شکل ۲۱- آلیاژ مس - نیکل

آلیاژ پر مس^۱: آلیاژهای پر مس دارای بیش از ۹۶ درصد مس هستند و انواع مختلف آن شامل موارد زیر می‌شود:

- Cu-Zr •
- Cu-Br •
- Cu-Ni •
- Cu-Co •
- Cu-Pb •

این آلیاژها دارای استحکام بالایی در حد فولادهای بسیار مستحکم هستند و کاربردهایی شامل فنرهای با کاربردهای ویژه، قالب‌های ریخته‌گری مداوم و الکترود جوشکاری مقاومتی دارند.

آلیاژهای مس با نیکل، کوپرونیکل نامیده می‌شوند که در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد نیکل، روی ۸ تا ۲۰ درصد و قلع تا ۵ درصد دارد و تحت نام ورشو یا نقره آلمانی با مقاومت در مقابل خوردگی در صنایع خانگی و در ساخت المنت‌های حرارتی به کار می‌رond.

^۱-High copper alloy



نوع آلیاژ مس و علت به کارگیری آن آلیاژ را در هر تصویر مشخص کنید.

علت به کارگیری آلیاژ	نوع آلیاژ	کاربرد
.....	
.....	
.....	

شکل ۲۲



شکل ۲۳ – باتری نیکل دار

نيکل

نيکل شکل پذیر، چقرمه، دارای استحکام در دمای بالا، مقاومت بالا در برابر اکسیدشدن و خوردگی در اغلب محیطها است. مقاومت خوردگی نیکل موجب کاربرد آن در تجهیزات تولید موادغذایی و شیمیایی، مبدل‌های حرارتی و الکترودها شده است. نیکل به عنوان پوشش محافظ در برابر خوردگی، به روش آبکاری استفاده می‌شود.

منابعی که از آن نیکل استخراج می‌شود سنگ نیکل خاک‌های آجری رنگ هستند و همچنین این فلز در ماقماں زمین موجود است. نیکل یکی از اجزای تشکیل دهنده شهاب‌سنگ به‌شمار می‌آید.

برخی از کاربردهای نیکل عبارت‌اند از:

- فولاد ضدزنگ و دیگر آلیاژ‌های ضدزنگ

- فولاد نیکل دار برای تولید سلاح

- تولید آهن‌ربا

- آلیاژ کابل‌های انتقال حافظه که در ساخت ربات‌ها کاربرد دارد.

- باتری‌های قابل شارژ، مانند باتری‌های نیکل هیدروکسیدی و نیکل کادمیوم

- آبکاری الکتریکی

تحقیق
کنید



درباره اثر نیکل بر سلامت و مضرات آن تحقیق کنید و گزارشی به کلاس ارائه کنید.

در نمودار زیر آلیاژ‌های نیکل معرفی شده‌اند این آلیاژ‌ها مقاوم در برابر خوردگی هستند و خواص خود را در دمای بالا حفظ می‌کنند و براساس این ویژگی کاربردهای مختلفی دارند.



نمودار ۴


گفت و
گو کنید



درباره کاربردهای آلیاژ‌های نیکل در کلاس گفت و گو کنید.

روی^۱

فلز روی با نماد شیمیایی Zn دارای نقطه ذوب پایین، سختی کم و استحکام متوسط است. مزایای اصلی آن مقاومت در برابر خوردگی، قیمت پایین و قابلیت ریخته‌گری عالی است. روی خالص کاربرد بسیار کمی دارد و بیشتر به صورت آلیاژی استفاده می‌شود.

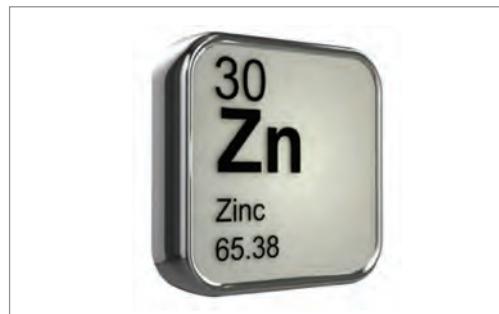

شکل ۲۴- فلز روی

با توجه به مطالبی که تاکنون آموخته‌اید آلیاژهایی که در آنها فلز روی به کار می‌رود را نام ببرید.

پرسش
کلاسی



در جدول ۵ برخی از کاربردهای روی آمده است. روی به عنوان استحکام بخش مفید در آلیاژهای پایه منزیم و در قلع، نقره، طلا و آلیاژهای لحیم نیز کاربرد دارد.


جدول ۵- کاربردهای روی

لامپ سازی	محافظت خوردگی
سربره‌سازی متالورژی	سرامیک‌ها
تولید کاغذ	پمادهای ضد آفتان
در الکترولیت آبکاری روی	اصلاح کننده‌های خاک کشاورزی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای روی به عنوان پوشش فولاد است. روی به عنوان پوشش محافظ به منظور جلوگیری از خوردگی سطح فولاد استفاده می‌شود که به این نوع فولادها گالوانیزه^۱ گفته می‌شود. گالوانیزه کردن لوله‌های فولادی به دو روش گالوانیزه سرد و گرم انجام می‌شود. در روش گالوانیزه گرم قطعات فولادی درون مذاب گرم فلز روی غوطه‌ور شده و به این طریق مواد مذاب سطح داخلی و خارجی قطعه را می‌پوشاند. پوشش گالوانیزه قطعات فولادی با ضخامت‌های مختلف انجام می‌شود و این ضخامت‌ها با توجه به نوع استفاده از قطعات فولادی متفاوت هستند.

۱- Zinc

۲- Galvanized Steel

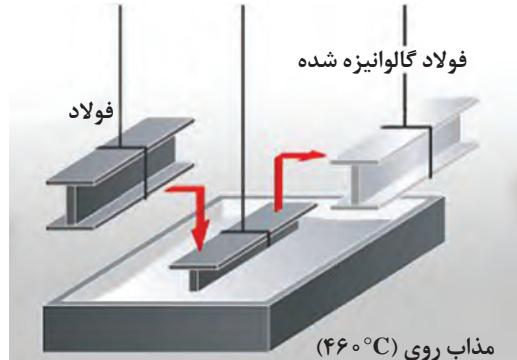

شکل ۲۵- فرایند گالوانیزه کردن




شکل ۲۶

قلع^۱

قلع فلزی نرم، براق و با مقاومت خوب در برابر خوردگی است که چکش خواری مناسبی دارد. بلور قلع از لحاظ ظاهری بسیار شبیه و هم رنگ با فلز نقره است. قلع خالص برای کاربرد بسیار ضعیف است و عمدۀ کاربرد این فلز به عنوان پوشش مقاوم به خوردگی و عنصر آلیاژی برای سخت کردن سایر فلزات مثل مس، سرب، تیتانیوم و روی است.

فلز قلع در برابر اسیدهای قوی، مواد قلیایی و نمک‌های اسیدی مقاومت خود را از دست نمی‌دهد و در واکنش با هوا اکسید نمی‌شود به همین دلیل به عنوان پوشش و در ظروف بسته‌بندی غذا استفاده می‌شود. ورق‌های فولادی نورد شده که با قلع پوشش داده می‌شوند در باتری‌ها، قطعات خودرو، تابلوها و دندانپزشکی نیز کاربرد دارند. از دیگر کاربردهای رایج فلز قلع در لحیم‌کاری است. مفتول‌های باریک قلع جهت لحیم‌کاری قطعات الکترونیکی به کار می‌رود که به آنها سیم لحیم گفته می‌شود.

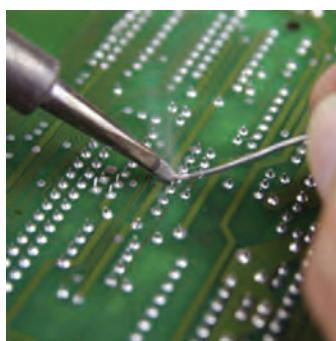


لحیم کاری با قلع



قوطی مواد غذایی

شکل ۲۷- کاربردهای فلز قلع

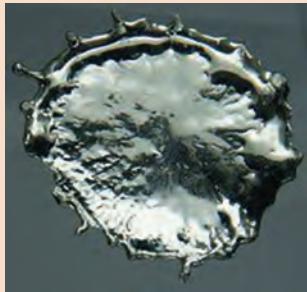

شکل ۲۸

۱ ترکیب شیمیایی سیم لحیم از چه فلزاتی است؟

۲ چرا فلز قلع در لحیم کاری بیشتر از سایر فلزات کاربرد دارد؟

فلزات سبک

علاوه بر آلومینیوم، فلزات غیرآهنی سبک شامل بریلیم، منیزیم، و تیتانیوم وجود دارند که به صورت خالص و در آلیاژها به کار می‌روند. در جدول ۶ ویژگی این فلزات آورده شده است.

جدول ۶

فلز سبک	ویژگی	کاربرد
منیزیم	<ul style="list-style-type: none"> منیزیم به آسانی ریخته‌گری، ماشین کاری و جوشکاری می‌شود. چکش خواری در دمای بالا هدایت حرارتی خوب قابلیت بالای جذب صدا و ارتعاش 	<ul style="list-style-type: none"> در تولید قطعات متحرک و صنعت حمل و نقل بدنه تلفن‌های همراه تجهیزات الکترونیکی و نظامی تولید سیم‌های انتقال اطلاعات
تیتانیوم	<ul style="list-style-type: none"> نسبت بالای استحکام به وزن حفظ خواص در دماهای بالا (تا حدود 555°C) مقاومت عالی در برابر خوردگی (به ویژه در محیط‌های اسیدی و اکسیدکننده و محیط‌های دارای کلر) 	<ul style="list-style-type: none"> در تجهیزات پزشکی مانند اتصالات مصنوعی اعضا بدنش، دندان کاشتنی (ایمپلنت)^۱ قابل عینک صندلی چرخ‌دار لوازم ورزشی قطعات خودرو از قبیل سوپاپ و اجزای موتور
بریلیم	<ul style="list-style-type: none"> چگالی کم مقاومت در برابر اکسید شدن هدایت حرارتی و الکتریکی مناسب نقطه ذوب بالا خاصیت الاستیک بالا 	<ul style="list-style-type: none"> عایق تجهیزات کامپیوترا فناوهای ساعت لامپ‌های فلورسنت



بریلیم در صنایع هواپما



تیتانیوم در پزشکی



منیزیم در قاب فرمان اتومبیل

شکل ۲۹- برخی از کاربردهای فلزات سبک

پرسش
کلاسی



فلزات دیرگداز



فلزات دیرگداز فلزاتی هستند که دارای مقاومت بالایی در برابر گرما هستند و در دمای‌های بالاتر از حدود 1850° درجه سلسیوس ذوب می‌شوند. این گروه از فلزات شامل تنگستن، مولیبدن، نایوبیم، تانتالم، تیتانیم، زیرکونیم، هافنیم، وانادیم، رنیم و کرم است. همه این فلزات نقطه ذوب بالایی دارند و برخی از این فلزات به عنوان عنصر آلیاژی در فولاد به کار می‌روند، اما کاربرد مستقل نیز دارند. این فلزات تاحدی در برابر اکسید شدن در دمای بالا مقاوم هستند و اغلب آنها بسیار سخت هستند و مقاومت سایش و خراش عالی دارند.

شکل ۳۰- کاربرد تنگستن در لامپ

فلزات گرانبهایها

آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید چرا برخی از فلزات گرانبهایتر از بقیه هستند؟

در تصاویر زیر فلزات گرانبها چه کاربردی دارند؟



ج




ب



الف

شکل ۳۱

در نمودار زیر انواع فلزات گرانبها معرفی شده‌اند:

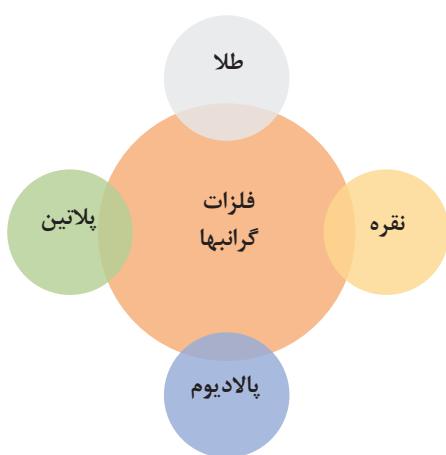

نمودار ۵— انواع فلزات گرانبها

طلا: فلزی است با چگالی $19/3$ گرم بر سانتی‌متر مکعب که نقطه ذوب آن 1063°C درجه سلسیوس است. طلا در پوسته زمین وجود دارد. این فلز هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، مقاومت در برابر اکسیداسیون، چکش خواری بالا و رنگ و جلای درخشانی دارد.



شکل ۳۲— ظروف نقره

نقره: بالاترین هدایت الکتریکی و حرارتی را درین فلزات دارد و مقاوم به اکسیداسیون است. نقره اغلب به عنوان محصول جانبی هنگام استخراج فلزاتی مثل سرب، روی، مس و طلا به دست می‌آید.

عمده کاربرد نقره شامل جواهرات، پوشش‌های نقره، سکه و مدال‌ها، عکاسی و کاربردهای صنعتی و درمانی است. نقره به دلیل خاصیت ضدباکتری و سازگاری با بدن در پزشکی کاربرد دارد.

پلاتین: از گروه فلزات واسطه بهرنگ سفید- خاکستری، متراکم، رسانا و شکل پذیر است و از بالرزنی فلزات گران‌بها محسوب می‌شود زیرا از نادرترین عناصر در پوسته زمین است.

پلاتین کمترین واکنش‌پذیری در بین تمامی فلزات را دارد و همچنین مقاومت بسیار بالایی نسبت به خوردگی دارد و حتی در محیط‌های بسیار داغ نیز این ویژگی را حفظ می‌کند. بیشتر کاربردهای پلاتین به دلیل این ویژگی‌ها و خاصیت کاتالیزوری بالای آن است.

پالادیوم: یکی از فلزات کمیاب است که بهرنگ نقره‌ای و سفید می‌باشد که دارای چگالی و نقطه ذوب کمی است. این فلز کمیاب در کنار معادن مس و نیکل به دست می‌آید. از این فلز برای تهیه مبدل‌های کاتالیست در صنعت خودروسازی نیز استفاده شده است که گازهای سمی خروجی از آگروز را به ترکیبات کم خطر تبدیل می‌کنند. پالادیوم در صنایع الکترونیک و هوایپیماسازی، پزشکی و جواهرسازی (در آلیاژ طلای سفید) نیز استفاده می‌شود.

تحقيق
کنید



در ترکیب طلای سفید پالادیوم همراه با چه عناصری تشکیل آلیاژ می‌دهند؟

فعالیت
کلاسی



هر فلز غیرآهنی را به دسته مربوط به آن وصل کنید.

• نیکل	• فلزات اولیه
• تنگستن	• فلزات سبک
• آلومینیوم	• فلزات سنگین
• روی	• فلزات گرانبها
• نقره	
• کرم	
• پلاتین	
• تیتانیوم	

ارزشیابی


نمره	شاخص تحقق	نتایج مورد انتظار	استاندارد عملکرد (کیفیت)	تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری)	عنوان پودمان
۳	تحلیل و بررسی نقش فلزات غیرآهنی در صنعت	بالاتر از حد انتظار			
۲	۱- تعیین کاربرد انواع فلزات غیرآهنی با توجه به خواص آنها ۲- تعیین عوامل مؤثر بر خواص فلزات غیرآهنی	در حد انتظار	تحلیل نقش و بررسی انواع فلزات غیرآهنی براساس استاندارد ملی ایران	۱- بررسی انواع فلزات غیرآهنی ۲- تحلیل عملکرد و ویژگی‌های انواع فلزات غیرآهنی	پودمان ۳: فلزات غیرآهنی
۱	دسته‌بندی انواع فلزات غیرآهنی	پایین‌تر از حد انتظار			
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره پودمان از ۲۰					



پودمان ۴

تجهیزات و فرایندهای تولید قطعات صنعتی



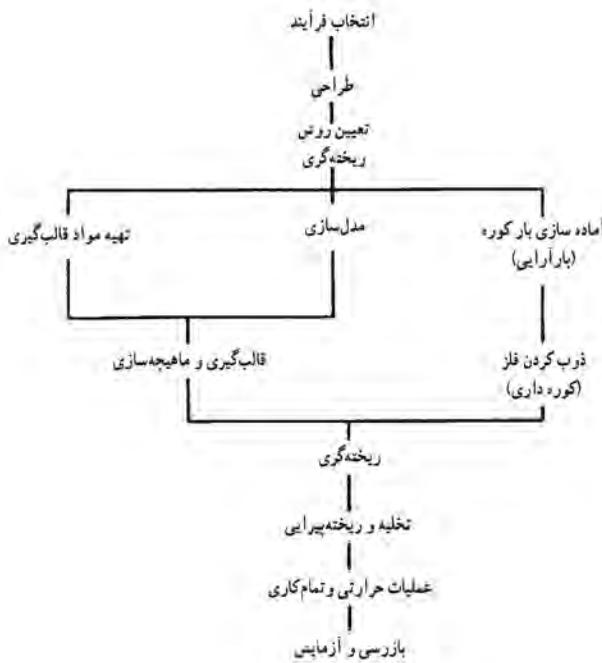

نحوه‌دار ۱-مراحل تولید قطعه ریخته‌گری

بعد از استخراج و تهیه شمش فلزات، مرحله بعدی تولید قطعات صنعتی است. برای تولید قطعات از روش‌ها و تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌شود که به روش‌های تولید معروفند. روش‌های تولید با توجه به عواملی نظیر نوع و جنس آلیاژ، اندازه و شکل قطعات، کیفیت و کمیت، هزینه تمام شده و بسیاری از موارد دیگر انتخاب می‌شوند. معمولاً برای ساخت یک قطعه با توجه به شکل فلز و کاربرد از چند روش تولید می‌توان استفاده کرد. روش‌های تولید را می‌توان به هفت دسته اصلی تقسیم کرد که عبارت‌اند از: ریخته‌گری^۱، نوردکاری^۲، فشارکاری^۳، پتککاری^۴، جوشکاری^۵، متالورژی پودر^۶ و ماشینکاری^۷. البته روش‌های نوین دیگری نیز ابداع شده که توضیح در مورد آنها در حوصله این کتاب نمی‌باشد.

ریخته‌گری

ریخته‌گری یکی از روش‌های شکل دادن قطعات فلزی است که شامل تهیه مذاب از فلز مورد نظر و ریختن آن در محفظه‌ای به نام قالب است، به گونه‌ای که پس از انجماد مذاب، شکل، اندازه و خواص مورد نظر تأمین شود. بنابراین با توجه به این تعریف، فرایند ریخته‌گری را باید مجموعه‌ای از عملیات ذوب، تهیه قالب و ریختن مذاب دانست. در نحوه‌دار ۱، مراحل مختلف ریخته‌گری یک قطعه فلزی، به‌طور ساده نشان داده شده است.

مزایا و محدودیت‌های روش ریخته‌گری

در جهان امروز، صنعت ریخته‌گری قسمت بزرگی از اقتصاد یک کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. با مراجعه به آمارهای جهانی تولید قطعات صنعتی، افزایش روزافزون میزان محصولات ریخته‌گری در مقایسه با محصولات ساخته شده از طریق سایر روش‌ها، به‌خوبی مشهود است. با توجه به گسترش روز افزون این روش تولیدی، در اینجا لازم است تا مرواری مختصر بر مزایا و محدودیت‌های تولید قطعات به روش ریخته‌گری صورت گیرد.

- ۱- Casting
- ۲- Rolling
- ۳- Extrusion
- ۴- Forging
- ۵- Welding
- ۶- Powder Metallurgy
- ۷- Machining

مهم‌ترین مزایای روش ریخته‌گری: برخی از مزايا، به عنوان يك ويژگي ذاتي، در فرایند ریخته‌گري مطرح هستند. اين ويژگي‌ها در مواردي خاص، عامل اصلی در انتخاب روش ریخته‌گري به عنوان يك روش برت، نسبت به ساير روش‌هاي شکل دادن به شمار می‌روند، در هر حال، برخی از مزاياي عمدہ اين روش عبارت‌اند از:

امکان ساخت: اجسامی که دارای شکل‌های پیچیده داخلی و خارجی هستند، فقط از طریق ریخته‌گری تولید می‌شوند. در نتیجه بسیاری از عملیات دیگر از قبیل ماشین‌کاری، آهنگری و جوشکاری که در ساخت قطعاتی همچون سیلندرها، توربین‌ها، پمپ‌ها و نظایر آنها از محدودیت‌های فراوانی برخوردارند، کاهش یافته و یا از بین می‌روند. طبیعت فلز: برخی از فلزات بنا به طبیعت متالورژیکی، تنها به روش ریخته‌گری شکل می‌گیرند و عملیات مکانیکی از قبیل نورد و آهنگری را نمی‌پذیرند. چدن‌ها، نمونه بارز از این قبیل مواد هستند.

- سهولت و سرعت تولید

- امکان تولید قطعات بسیار بزرگ و بسیار کوچک

- امکان ایجاد خواص مکانیکی لازم، از طریق کنترل ترکیب شیمیایی آلیاژ و یا سرعت سرد کردن آن

- با توجه به سرعت تولید و هزینه‌های تمام شده، از نظر اقتصادی، قطعات ساخته شده به روش ریخته‌گری نسبت به ساير روش‌ها مقرن به صرفه‌تر است.

مهم‌ترین محدودیت‌های عمدہ روش ریخته‌گری: علی‌رغم مزیت‌های زیادی که به آنها اشاره شد، تولید قطعات به این روش از محدودیت‌هایی نیز برخوردار است که برخی از آنها عبارت‌اند از:

کافی نبودن دقیق ابعادی: هرچند میزان دقیق ابعاد و سطوح در روش‌های مختلف ریخته‌گری متفاوت است و با پیشرفت روزافزون این صنعت، روش‌هایی ابداع شده‌اند که محصول تولیدی آنها از دقیق ابعاد و سطوح بسیار بالایی برخوردار است (روش ریخته‌گری دقیق) ولی با این وجود، کافی نبودن دقیق ابعادی در این روش در مقایسه با روشی همچون ماشین‌کاری وجود دارد.

غیریکنواختی در خواص مکانیکی: عدم یکنواختی در سرعت سرد شدن قطعات ریخته‌گری که از ماهیت این فرایند ناشی می‌شود، به غیریکنواختی ساختار درونی و خواص مکانیکی قطعه منتهی می‌شود. در هر حال امروزه با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه‌های آزمایشگاهی رشتۀ متالورژی و همچنین پیشرفت و تکامل صنعت ریخته‌گری و ارتباط دائمی و مؤثر صنایع وابسته از قبیل ماشین‌کاری و جوشکاری، بسیاری از محدودیت‌های موجود از میان رفته است.

محصولات ریخته‌گری

صنعت ریخته‌گری از نظر تولیدی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از: ریخته‌گری شمش (شمش ریزی) و ریخته‌گری قطعه (شکل ریزی)

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد شمش‌ها محصولات نیمه‌تمامی هستند که یا به منظور استفاده در ریخته‌گری (ذوب مجدد) تولید می‌شوند و یا اینکه برای تهیه قطعات صنعتی از طریق یکی از روش‌های شکل دادن مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دارا بودن ابعادی مناسب از نقطه نظر وزن، انبار کردن و سهولت برش و جدا کردن از ويژگي‌های مهم در ارتباط با شمش‌های ریخته‌گری هستند. در حالی که شمش‌های مناسب برای انجام کار مکانیکی، شکل هندسی معینی داشته و بیشتر در انواع مکعب مستطیل و یا استوانه تولید می‌شوند.

تجهیزات ریخته‌گری در قالب‌های دائمی

روش‌های ریخته‌گری ریژه:


ریخته‌گری در قالب‌های ریژه را می‌توان به سه گروه روش‌های دستی، روش‌های نیمه‌آutomاتیک و روش‌های تمام‌آtomاتیک تقسیم کرد. در این قسمت به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

(الف) روش دستی:


ریخته‌گری در قالب‌های ریژه به طریق دستی دارای طرح‌های نسبتاً ساده‌ای بوده و متناسب با ضخامت قطعه ساخته شده است.

شکل ۱- الف یک روش ساده کتابی را نشان می‌دهد، این روش برای تولید قطعات ریختگی با ضخامت کم و نازک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکل ۱- ب نوع دیگر از ماشین‌های ریخته‌گری ریژه دستی را نشان می‌دهد که برای تولید قطعات با ضخامت زیاد استفاده می‌شود.

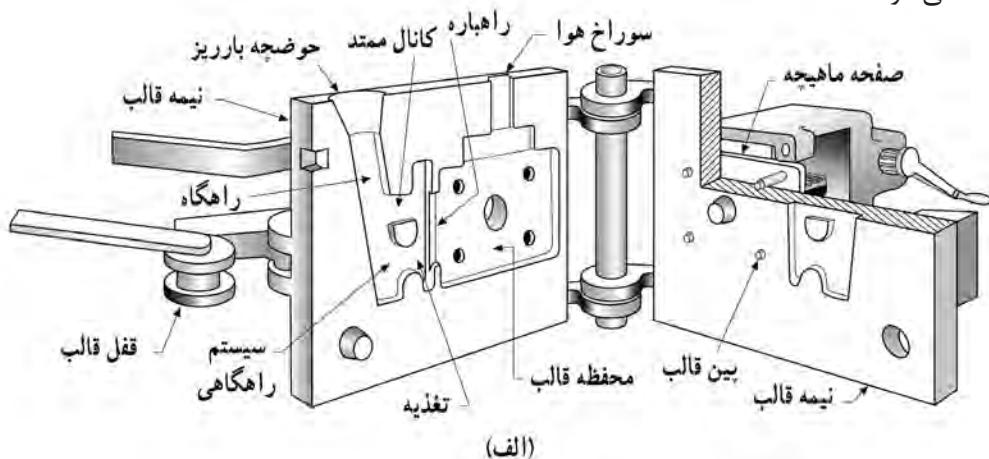

(الف)

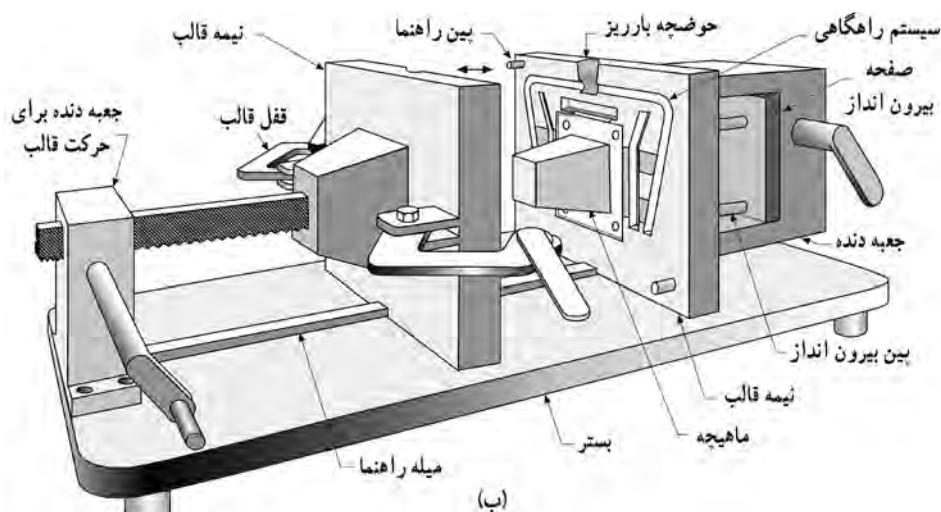


شکل ۱- دو نوع ماشین ریخته‌گری ریژه دستی (الف) قالب نوع کتابی ساده برای تولید قطعات با ضخامت کم (ب) برای تولید قطعات با ضخامت زیاد

دست انجام می‌شود. شکل ۲ یک نوع از این ماشین‌ها را نشان می‌دهد.


ج) روش خودکار (تمام اتوماتیک): در این نوع ماشین اکثر کارها توسط ماشین و حتی ربات‌ها انجام می‌شود. شکل ۳ یک نوع از این ماشین‌ها را نشان می‌دهد. از این نوع ماشین به منظور تولید انبوه قطعات مختلف کوچک و بزرگ استفاده می‌شود.

روش‌های ریخته‌گری ریژه دستی علی‌رغم سادگی، کاربردی وسیع دارد و امروزه درصد بالایی از قطعات ریختگی به این روش تولید می‌شود.

ب) روش نیمه‌اتوماتیک: برای تولید انبوه قطعات، روش‌های نیمه‌اتوماتیک جایگزین روش‌های دستی شده است. در این روش‌ها جهت باز و بسته شدن قالب از سیستم‌های هیدرولیکی یا پنوماتیکی استفاده می‌شود. پر کردن قالب و نیز خارج کردن قطعات ریخته شده از قالب توسط

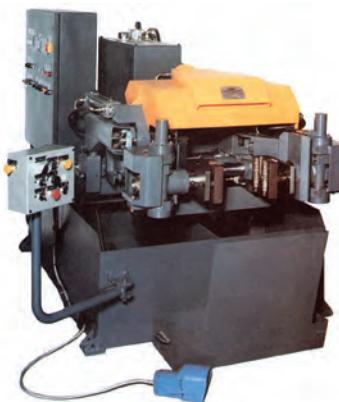


شکل ۳- ماشین ریخته‌گری ریژه تمام اتوماتیک

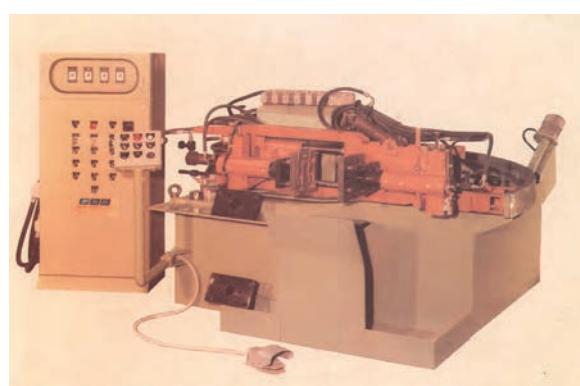

شکل ۲- ماشین ریخته‌گری ریژه نیمه‌اتوماتیک


شکل ۴ نوع دیگر از یک ماشین اتوماتیک با میزگردان را نشان می‌دهد. در این روش ایستگاه‌های مختلف در ریخته‌گری شامل بار ریزی، پوشش قالب، ماهیچه گذاری، انجماد و بیرون‌انداز به دنبال یکدیگر قرار گرفته‌اند.

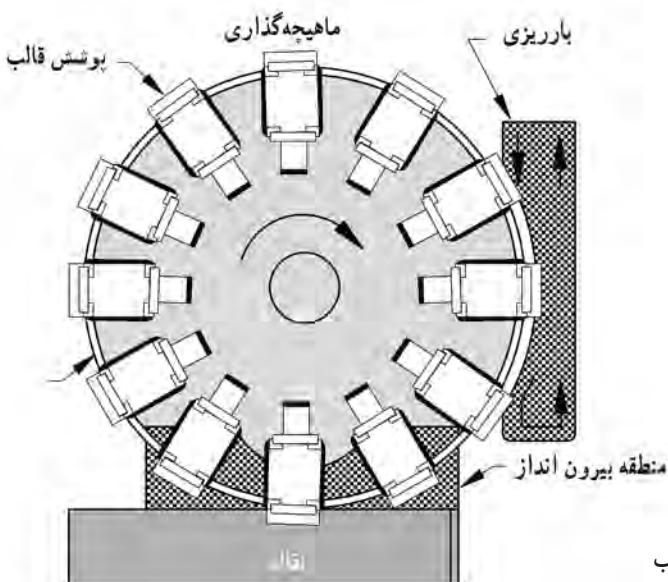

شکل ۴- ماشین ریخته‌گری ریژه اتوماتیک با ۱۲ قالب

ریخته‌گری تحت فشار

ریخته‌گری تحت فشار به روشی اطلاق می‌شود که در آن مذاب تحت فشار معین، محفظه قالب را پر می‌کند. طرز کار ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار: در این قسمت به منظور درک بهتر روش کار ماشین‌های تحت فشار به تشریح یک سیستم ساده از آن پرداخته می‌شود. اگرچه جزئیات ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار زیاد با هم تفاوت دارد اما اساس کار همه آنها مشابه می‌باشد. شکل ۵ به طور شماتیک قسمت‌های اصلی ماشین ریخته‌گری تحت فشار را نشان می‌دهد.

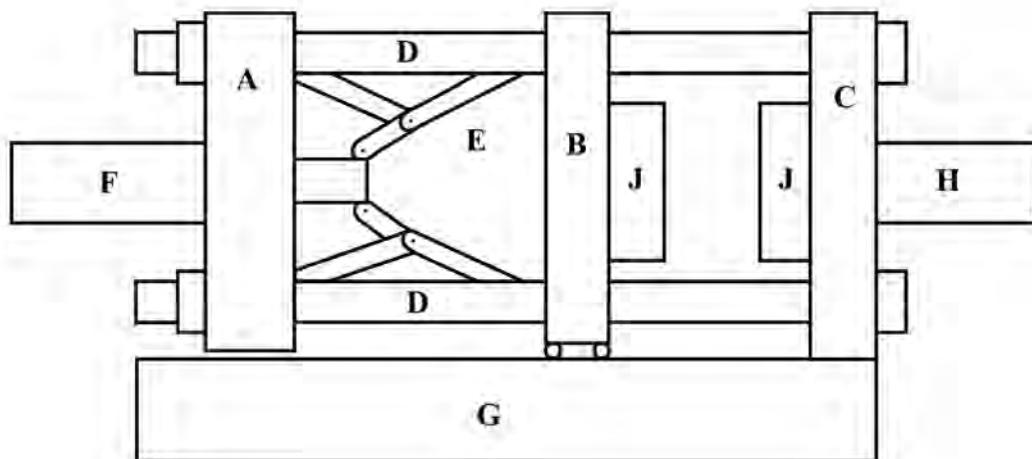

شکل ۵ – قسمت‌های اصلی ماشین ریخته‌گری تحت فشار

همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود یک ماشین ریخته‌گری تحت فشار از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

G: بستر یا پایه که سایر قطعات بر روی آن سوار می‌باشد.

A: صفحه تنظیم که به سیستم قفل کننده اتصال دارد.

B: صفحه متحرک که بر روی پایه ماشین سر خورده و حرکت می‌کند.

C: صفحه ثابت که به سیستم تزریق H متصل است. این صفحه‌ها به وسیله چهار راهنمای D به یکدیگر متصل هستند. در روی صفحه ثابت C سیستم تزریق قرار دارد.

F: سیستم قفل کننده F در پشت صفحه تنظیم A قرار دارد و نیروی لازم را برای به حرکت درآوردن صفحه تنظیم فراهم می‌آورد.

E: بین صفحه تنظیم A و صفحه متحرک B سیستم اتصالات زانویی^۱ قرار دارد که وظیفه آن انتقال نیرو از صفحه تنظیم به صفحه متحرک می‌باشد.

J: دو نیمة قالب J یکی روی صفحه ثابت و دیگری به روی صفحه متحرک نصب شده و هنگامی که نیمه‌های قالب بر روی یکدیگر توسط مکانیزم قفل‌سازی سیلندر و اتصالات زانویی محکم می‌شوند، ماشین قفل می‌کند.

طرز کار ماشین به‌طور خلاصه به شرح صفحه بعد است:

۱- Toggle link

- الف) «دو نیمة قالب» توسط سیستم قفل کننده کاملاً به هم محکم می‌شوند.
- ب) مذاب لازم توسط سیستم تزریق H به داخل قالب تحت فشار وارد شده و تمام قسمت‌های قالب را پر می‌کند.
- ج) پس از انجام مذاب، سیستم قفل کننده، صفحه متحرک B را به عقب حرکت می‌دهد.
- د) قطعه ریخته شده توسط پران‌های مخصوص از سطح قالب جدا می‌شود.
- ه) قالب تمیز شده و توسط اسپری پوشش داده می‌شود.
- و) عملیات فوق مجدد تکرار می‌شود.


انواع ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار: ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار براساس نحوه تزریق مذاب به داخل محفظه قالب به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار با محفظه گرم^۱

ب) ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد^۲

الف) ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار با محفظه گرم: این روش دارای کوره‌ای است که وظیفه آن نگهداری مذاب در درجه حرارت مطلوب می‌باشد. (شکل ۶) شکل ۷ سیستم پمپ مذاب به داخل محفظه قالب را نشان می‌دهد. این سیستم شامل سیلندر فشار، پیستون تزریق مذاب^۳، گردن غازی و نازل می‌باشد. در داخل گردن غازی، سیلندر فشار و نیز پیستون تزریق مذاب که در داخل مذاب غوطه‌ور است، قرار دارد و بنابراین درجه حرارت این مجموعه به اندازه درجه حرارت مذاب خواهد بود. این سیستم به مذاب این امکان را می‌دهد که در حداقل زمان و با حداقل کاهش درجه حرارت، مذاب به داخل قالب تزریق گردد.

هنگامی که پیستون تزریق مذاب در قسمت بالا قرار دارد (شکل ۷) مذاب از داخل بوته توسط سوراخ مدخل ورودی به داخل سیلندر وارد می‌شود. هنگامی که قالب بسته و قفل می‌شود، جک هیدرولیکی نیروی لازم را برای به حرکت درآوردن پیستون تزریق مذاب به طرف پایین فراهم می‌آورد.

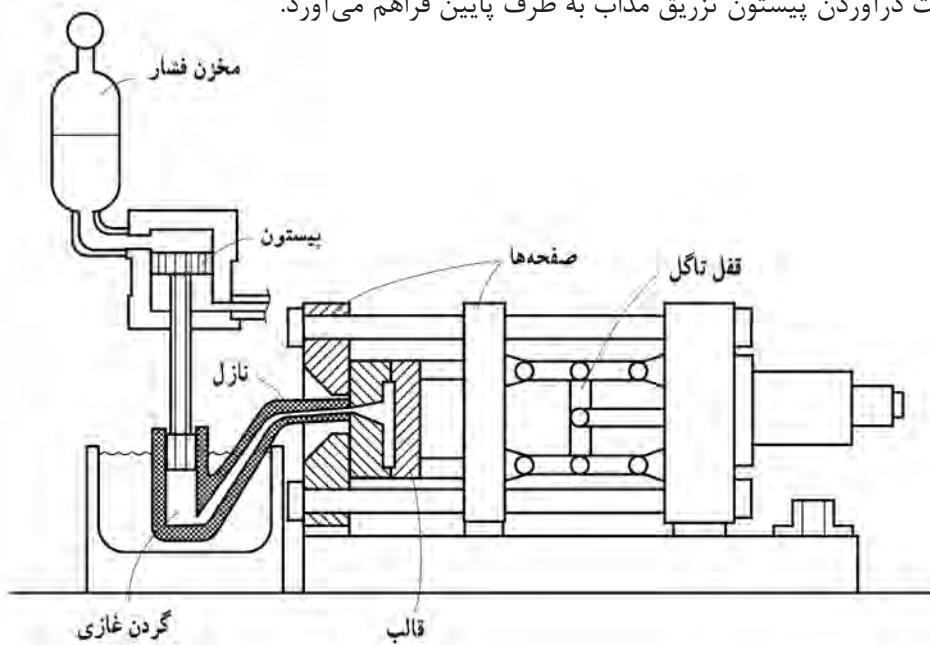


شکل ۶- قسمت‌های اصلی ماشین ریخته‌گری تحت فشار با محفظه گرم

۱- Hot Chamber Process

۲- Cold Chamber Process

۳-Plunger

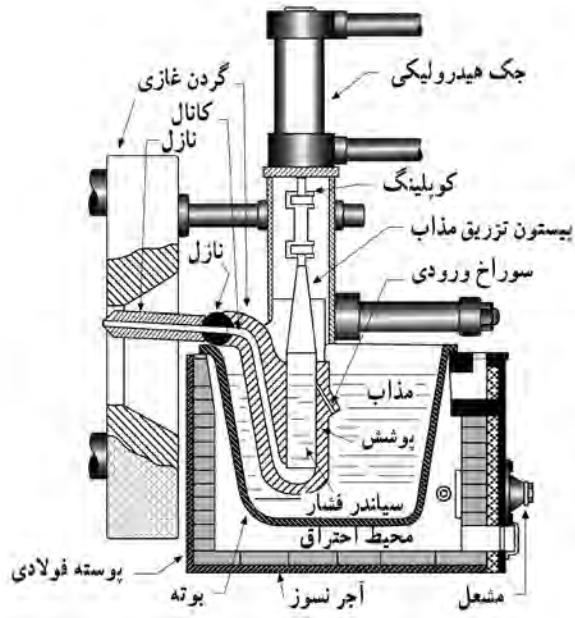

شکل ۷- قسمت‌های اصلی تزریق مذاب در روش محفظه گرم

ب) روش ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد: ماشین‌های ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد کاربرد وسیع تری دارد و توسط آن می‌توان آلیاژهایی دارای نقطه ذوب بالاتر (تا حدود مس) را تولید کرد. شکل ۸ یک ماشین با محفظه سرد را نشان می‌دهد.

شکل ۹ سیستم تزریق این نوع ماشین را به طور شماتیک نشان می‌دهد. در این ماشین‌ها محفظه

تزریق از طریق مذاب گرم می‌شود.


با بسته و قفل شدن قالب، مذاب از دریچه باربریزی با داخل محفظه تزریق، وارد می‌شود، (مرحله ۱ در تصویر ۹). در این حالت جک هیدرولیک، پیستون تزریق را در داخل محفظه تزریق به طرف جلو هدایت می‌کند. «پیستون تزریق» ابتدا دریچه باربریزی را می‌بندد و سپس مذاب را با فشار به داخل محفظه قالب می‌راند (مرحله ۲ در تصویر ۹). پس از انجماد مذاب، قالب باز شده و پیستون به حالت اولیه خود بر می‌گردد.

در این حالت «مدخل ورودی» بسته می‌شود. با به حرکت در آمدن پیستون تزریق مذاب به طرف پایین مذاب تحت فشار وارد قسمت «گردن غازی» شده و پس از عبور از نازل وارد محفظه قالب می‌شود. بعد از عمل تزریق و پس از منجمد شدن مذاب در داخل محفظه قالب، جک هیدرولیکی در جهت معکوس عمل کرده و پیستون تزریق مذاب را به طرف بالا هدایت می‌کند. در این هنگام درب مدخل ورودی باز شده و مذاب لازم وارد «سیلندر فشار» می‌شود. در این حالت ماشین برای عملیات بعدی آماده است.

اندازه قطعات ریختگی تولید شده توسط فرایند محفظه گرم می‌تواند از چند گرم تا حدود ۲۵ کیلوگرم باشد. فلزات و آلیاژهایی که توسط این روش تهیه می‌شود به دلیل تماس قسمت‌هایی از ماشین با مذاب باید دارای نقطه ذوب پایین باشند و عموماً آلیاژهای روی، سرب، قلع و اخیراً منیزیم را می‌توان به این روش تولید کرد.



شکل ۸- ماشین ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد

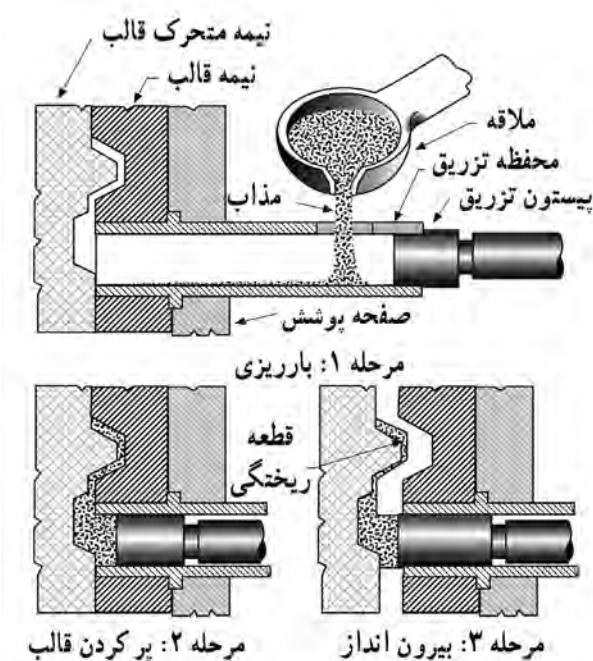

شکل ۹- دوره عملیات ریخته‌گری یک ماشین ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد

کمتر از یک اتمسفر می باشد. بنابراین محدودیت موجود در روش ریخته گری تحت فشار بالا در استفاده از ماهیچه های موقت (ماسه ای) حذف می شود. به این ترتیب امکان تولید کلیه قطعاتی که توسط روش ریژه تولید می شود، به وسیله این فرایند و با کیفیت بالاتر وجود دارد. به علاوه امکان تولید قطعات پیچیده که به دلیل پرنشدن قالب، در روش ریژه وجود ندارد، با کمک این روش امکان پذیر می شود. از دیگر مزایای این روش نسبت به روش ریژه می توان از کیفیت سطوح ریختگی، خواص مکانیکی و متالورژیکی بالاتر و سرعت تولید زیادتر نام برد.

محدودیت اصلی این روش، بالا بودن قیمت تجهیزات و قالب نسبت به روش ریخته گری در قالب ریژه می باشد.

شكل ۱۰ این روش را نشان می دهد.

روش کار: در شکل ۱۱ به طور شماتیک روش کار این فرایند نشان داده شده است. در این روش قالب پس از ماهیچه گذاری و بسته شدن، 180° چرخیده و به طور معکوس روی کوره القایی مخصوص قرار می گیرد. از قسمت دیگر کوره فشار هوا بر سطح مذاب در کوره اعمال می گردد، بدین ترتیب مذاب از پایین با فشار کم (حدود ۵۰/۵ اتمسفر) به داخل قالب تزریق می شود.

پس از انجماد کامل قطعه، قالب 180° چرخیده و به حالت اولیه خود بر می گردد، دو نیمه قالب باز شده و قطعه توسط بیرون انداز از قالب جدا می شود. آنگاه دو نیمه قالب در داخل مواد پوششی غوطه ور شده تا پوشش لازم در سطح قالب به وجود آید. در پایان عملیات ماهیچه گذاری در آن انجام می شود و دوره عملیات جدید آغاز می گردد. ماشین های ریخته گری تحت فشار کم معمولاً دارای چند ایستگاه کاری بوده و در نتیجه سرعت تولید در آنها افزایش می یابد.

روش ریخته گری تحت فشار با محفظه سرد برای آلیاژ های آلومینیوم، منیزیم و مس کاربرد زیادی دارد. مهم ترین مزیت روش محفظه سرد این است که تجهیزات در تماس دائم با مذاب نمی باشد (زیرا محفظه تزریق و پیستون در داخل مذاب غوطه ور نیستند). از دیگر مزیت های این فرایند بالا بودن فشار تزریق است.


مهم ترین محدودیت های این روش عبارت اند از:

- زمان طولانی تر تزریق نسبت به روش محفظه گرم
- امکان ایجاد عیوب در قطعات به علت کاهش درجه حرارت مذاب


قالب: قالب های مورد استفاده در ریخته گری تحت فشار از دو نیمه تشکیل شده است.

نیمه اول قالب، ثابت است و تزریق مذاب در آن تعییه شده و با محفظه تزریق به وسیله نازل ارتباط دارد. نیمه دوم قالب متحرک است و سیستم بیرون انداز در آن قرار دارد و در بیشتر موارد راه باره ها نیز روی آن تعییه شده است. محفظه قالب در دو نیمه طوری ساخته می شود که هنگام باز کردن قالب، قطعه ریختگی جامد از نیمه ثابت قالب آزاد شده و روی نیمه متحرک قالب باقی بماند و سپس به وسیله بیرون انداز که در نیمه متحرک قالب قرار دارد، از قالب جدا می شود. اگر محور ماهیچه ها مواری با جهت حرکت قالب باشند، نیازی به خارج کردن آنها قبل از باز کردن قالب نیست که به آنها ماهیچه های ثابت می گویند و با باز شدن دو نیمه قالب، آنها نیز از قطعه ریختگی جدا می شوند. ماهیچه هایی که دارای محور غیر موازی با جهت حرکت قالب هستند، ماهیچه های متحرک نامیده می شوند. این ماهیچه ها به وسیله سیستم جداگانه ای قبل از خارج شدن قطعه ریختگی از آن جدا می شوند.

ریخته گری تحت فشار کم: فشار تزریق مذاب در این روش

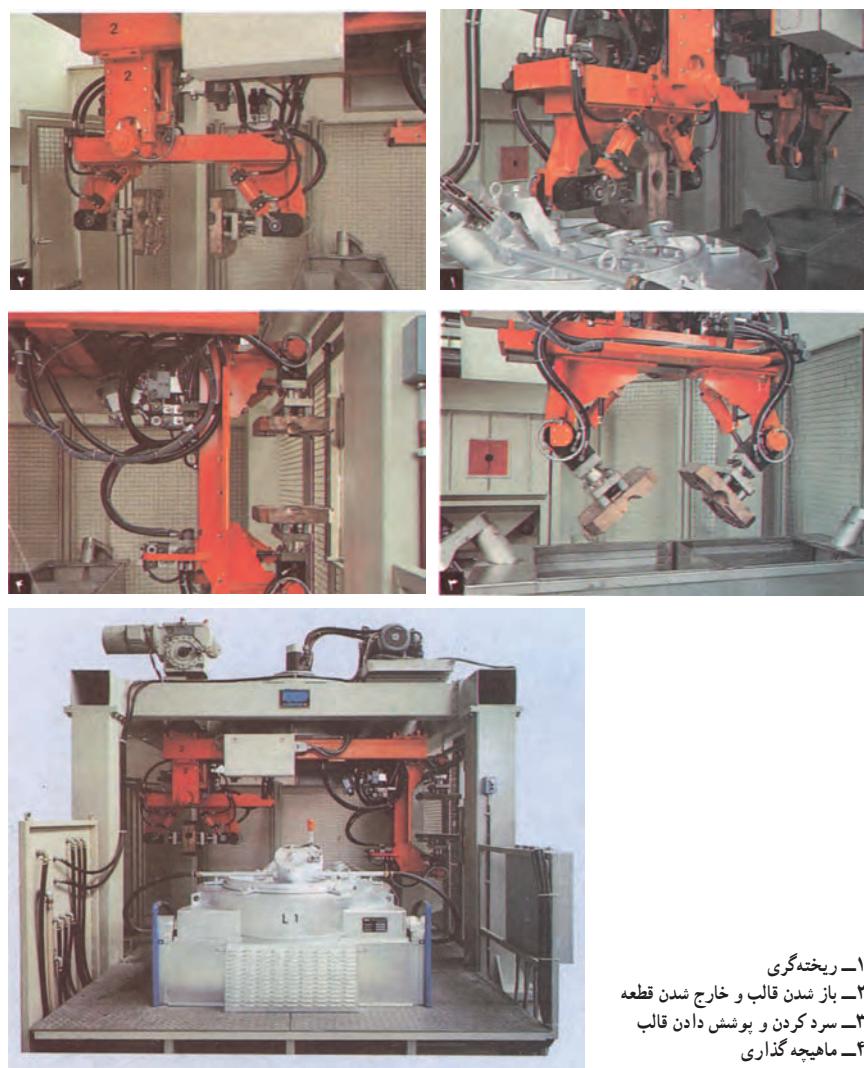

شکل ۱۰—ماشین ریخته‌گری تحت فشار کم

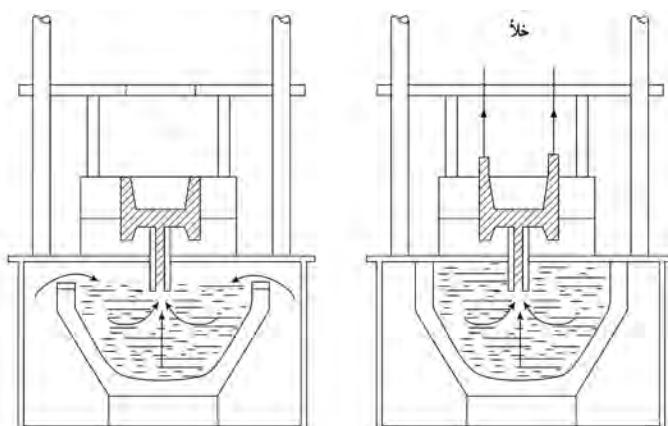

شکل ۱۱—روش کار ماشین و ریخته‌گری تحت فشار کم

ریخته‌گری گریز از مرکز^۱

روش ریخته‌گری گریز از مرکز به روشی گفته می‌شود که در آن قالب تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز پر می‌شود.

به طور کلی در فرایند ریخته‌گری گریز از مرکز دو روش وجود دارد که عبارت‌اند از:

-روش ریخته‌گری گریز از مرکز افقی

-روش ریخته‌گری گریز از مرکز عمودی

روش گریز از مرکز افقی: این روش که قالب حول محور افقی خود می‌چرخد، برای اولین بار در سال ۱۸۰۹ میلادی در انگلستان به ثبت رسید. این روش ابتدا برای تولید لوله‌های چدن خاکستری، چدن نشکن و برنج با ضخامت کم مورد استفاده قرار گرفت. با پیشرفت صنایع و استفاده از تجهیزات جدید به منظور بهبود بخشیدن به خواص متالورژیکی، پیشرفت چشمگیری در قابلیت تولید لوله‌های بزرگ و دقت ابعادی آنها به وجود آمد.

روش کار: یک ماشین ریخته‌گری گریز از مرکز افقی باید قابلیت تکرار چهار عمل را با دقت داشته باشد که عبارت‌اند از:

-قالب تحت سرعت مشخص حول محور افقی بچرخد.


-وسیله‌ای برای بار ریزی مذاب در داخل قالب در حال چرخش وجود داشته باشد.

-به محض پر شدن قالب، انجام‌دادن یک قسمت آغاز و در یک قسمت دیگر به پایان برسد.

-قطعه منجمد شده با سرعت از داخل قالب خارج شود.

شکل ۱۲ یک نوع از ماشین‌های گریز از مرکز را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود، ماشین دو حرکت دارد، حرکت چرخشی و حرکت رفت و برگشت که روی یک ریل مخصوص انجام می‌گیرد و در قسمت وسط این شکل نیز نمایان است. در حالی که قالب در حول محور خود با سرعت مشخص می‌چرخد، مذاب توسط یک ناودانی مخصوص به تدریج در قالب ریخته می‌شود. در همین زمان قالب روی ریل با سرعت معین شروع به عقب رفتن می‌کند. این عمل تا آنجا ادامه می‌یابد که مذاب به همه قسمت‌های قالب برسد. پس از انجام مذاب، لوله توسط سیستم بیرون‌کش مخصوص، از داخل قالب خارج می‌شود.

شکل ۱۳ سیستمی را نشان می‌دهد که قالب فقط حول محور خود می‌چرخد و حرکت رفت و برگشتی در آن وجود ندارد. در این‌گونه ماشین‌ها مذاب به یک‌باره به داخل قالب ریخته می‌شود.

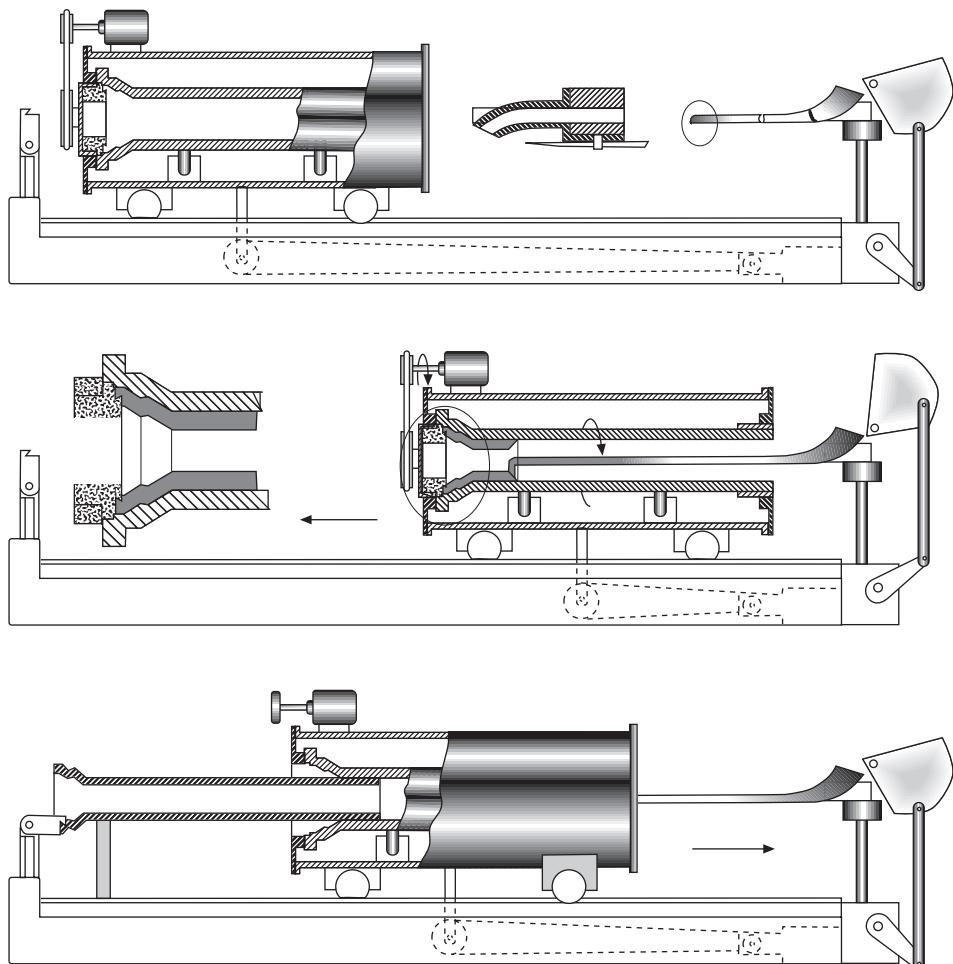

شکل ۱۲- یک نوع ماشین گریز از مرکز افقی جهت لوله‌ریزی چدن



شکل ۱۳- نوع دیگر از ماشین گریز از مرکز افقی


غیرفلزی نظیر سرامیک‌ها، شیشه‌ها، پلاستیک‌ها و در حقیقت تمام موادی که می‌توانند حالت مذاب داشته باشند، امکان تولید توسط این روش را دارند. قالب‌ها: قالب‌ها در روش گریز از مرکز عمودی می‌توانند ماسه‌ای، نیمه‌ دائمی و دائمی باشند. انتخاب نوع قالب به شکل قطعه، کیفیت مورد نیاز و نیز تعداد تولید بستگی دارد.

تقسیم‌بندی روش گریز از مرکز عمودی

روش گریز از مرکز عمودی به سه دسته تقسیم می‌شود:

- ریخته‌گری گریز از مرکز واقعی
- ریخته‌گری نیمه گریز از مرکز
- ریخته‌گری چرخشی گریز از مرکز

(الف) ریخته‌گری گریز از مرکز واقعی: در این روش قالب حول محور عمودی خودش می‌چرخد و قطعه‌های استوانه‌ای شکل و یا لوله‌ای تولید می‌کند. استفاده از ماهیچه در این روش محدود است. شکل ۱۴ یک نوع از این دسته ماشین‌ها را نشان می‌دهد.

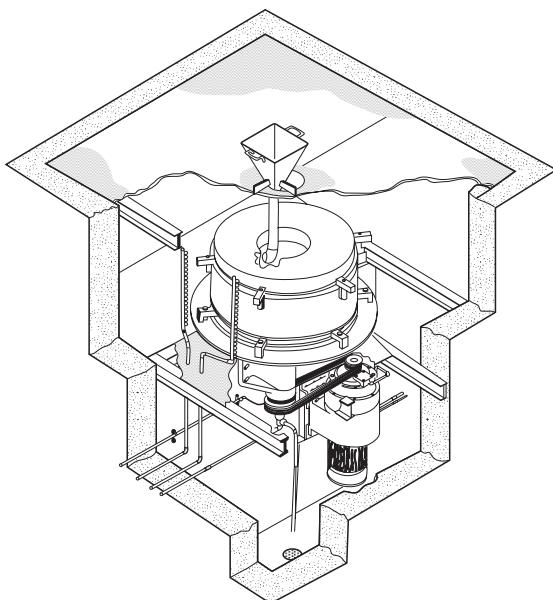

شکل ۱۴- ماشین ریخته‌گری گریز از مرکز عمودی واقعی

جنس قالب: جنس قالب معمولاً از فولاد، مس یا گرافیت می‌باشد. قالب‌های فولادی برای تولید قطعه‌ها به تعداد زیاد و برای ریخته‌گری آلیاژهایی که دارای نقطه انجماد بالایی هستند، به کار می‌روند. قالب‌های فولادی نسبت به شوک حرارتی حساس بوده و برای کاهش آن سطح قالب باید کاملاً پوشش داده شود.

درجه حرارت ریختگی: درجه حرارت باربری تابعی از فلز یا آلیاژ ریختگی، اندازه قالب و خواص فیزیکی مواد قالب است.

درجه حرارت قالب: درجه حرارت قالب نیز در خواص قطعه ریختگی مؤثر بوده و درجه حرارت اولیه قالب به جنس مذاب، ضخامت قالب و ضخامت لوله ریختگی بستگی دارد.

ریخته‌گری گریز از مرکز عمودی: در این فرایند قطعات ریختگی در اثر باربری مذاب در داخل یک قالب گردان عمودی به وجود می‌آید. نیروی گریز از مرکز که ناشی از چرخش قالب است، فشار لازم برای پر کردن محفظه قالب (یا محفظه قالب) را فراهم می‌آورد. این فشار تا انجماد کامل فلز داخل قالب باقی می‌ماند. قطعات تولید شده به این روش نسبت به روش‌های استاتیکی دارای خواص مکانیکی برتری می‌باشند. از طرف دیگر این روش برای تولید قطعه‌های خاص اقتصادی‌تر است.

از ویژگی‌های این روش همسوی خواص فیزیکی، مکانیکی قطعه‌ها و نیز بالا رفتن چگالی آنها می‌باشد. از طرف دیگر قطعه‌ها از اکسیدها، مک‌های گازی و دیگر ناخالصی‌ها عاری می‌باشند.

از مزیت‌های مهم این روش، عدم استفاده از راهگاه و تغذیه و در نتیجه بالا رفتن راندمان تولید است.


امکان تولید کلیه آلیاژها در روش گریز از مرکز از دیگر مزیت‌های این روش است. فولادهای ساده کربنی و آلیاژی، فولادهای پرآلیاژ و مقاوم به خوردگی و حرارت، چدن‌های خاکستری، نشکن، فولادهای پرآلیاژ، فولادهای زنگ‌زن، فولادهای نیکلی، آلیاژهای آلمینیوم، مس، منیزیم و نیکل تماماً امکان تولید توسط روش گریز از مرکز عمودی را دارند. مواد

در این روش انجماد از پوسته خارجی آغاز شده و در قسمت داخلی به پایان می‌رسد. این نحوه انجماد باعث فراهم آوردن قطعه‌ها با کیفیت عالی، عاری از عیوب‌های ریختگی و بدون انقباض می‌شود.


ب) ریخته‌گری نیمه‌گریز از مرکز: این روش به منظور تولید قطعه‌هایی به کار می‌رود که شکل داخل و خارج آن تماماً توسط قالب ایجاد می‌شود. در این روش قالب و قطعه حول محور خود می‌چرخد که در این رابطه از یک محور چرخان عمودی استفاده می‌شود. اگر قطعه دارای سوراخ باشد، از ماهیچه استفاده می‌شود (شکل ۱۵).

قطعه‌هایی مانند لقمه‌های چرخ دنده، چرخ تسمه شیاردار، پروانه‌ها و روتور موتورهای الکتریکی را می‌توان توسط این فرایند تولید نمود.

ج) روش ریخته‌گری چرخشی گریز از مرکز: در این روش محفظه‌های قالب در اطراف محور، مانند پره‌هایی اطراف چرخ چیده شده‌اند (شکل ۱۶). به این ترتیب در هر بار چندین قطعه تولید می‌شود. نیروی گریز از مرکز، فشار لازم را برای پر کردن قالب مانند روش نیمه گریز از مرکز فراهم می‌آورد. این روش برای تولید بدنه شیرها، ماهک‌ها، بست‌ها به کار می‌رود.

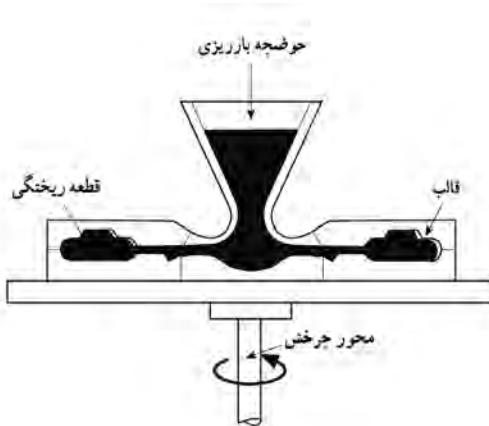

شکل ۱۶- روش ریخته‌گری چرخشی گریز از مرکز

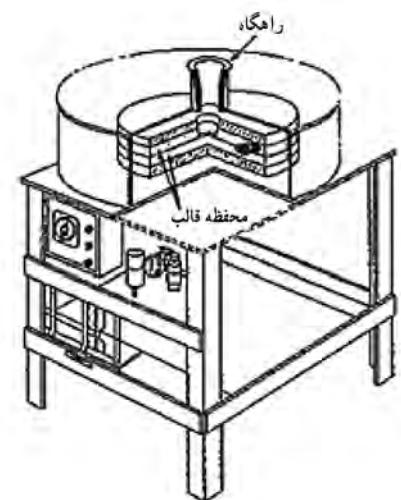

شکل ۱۵- ماشین ریخته‌گری نیمه گریز از مرکز عمودی

احیا (بازیابی) ماسه

همان‌گونه که قبلًا اشاره شد، در مخلوط ماسه قالب‌گیری، از انواع خاک‌ها به عنوان چسب استفاده شده و جهت ایجاد چسبندگی، به آنها مقدار معینی آب افزوده می‌شود. به هنگام ریخته‌گری در این قالب‌ها، براساس نوع فلز یا آلیاژ و اندازه قطعه ریختگی و نیز خواص ماسه و خاک ممکن است تغییراتی در مشخصات اجزای تشکیل‌دهنده مخلوط به‌ویژه ماسه و چسب حاصل شود. در صورتی که مخلوط ماسه در تماس با فلز مذاب تا درجه حرارتی بالاتر از 590°C گرم شود، ممکن است جزء ماسه دچار تحول و افزایش حجم شده و جزء خاک نیز آب موجود در ساختمان (آب مولکولی) خود را از دست بدهد. چنین مخلوطی را مخلوط سوخته شده یا اصطلاحاً ماسه


سوخته شده^۱ می‌نامند. ماسه سوخته شده‌ای که پس از تخلیه قالب به صورت کلوخه‌های درشت باقی می‌ماند، از خواص قالب‌گیری مطلوبی برخوردار نمی‌باشد. خاک موجود در این ماسه به دلیل از دست دادن آب ترکیبی خود، خاک مرده یا کلسینه شده^۲ نامیده می‌شود زیرا که با افزودن مجدد آب، قابلیت چسبندگی پیدا نمی‌کند. این حالت بیشتر در ریخته‌گری قطعات حجیم و نیز در درجه حرارت‌های باریزی بالا روی می‌دهد. استفاده مجدد از چنین ماسه‌هایی که در صورت زیاد بودن آنها، امری ضروری است، نیازمند انجام عملیاتی تحت عنوان احیا (بازیابی) بر روی مخلوط ماسه می‌باشد. در این عملیات، خاک مرده به روش‌های مختلفی که به آنها اشاره خواهد شد، از ذرات ماسه جدا می‌شود. پس از خروج خاک و سایر مواد ناخواسته، ماسه احیا شده با درصدهای معینی از چسب (خاک)، آب و مواد افزودنی مخلوط شده، دوباره جهت قابل‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که عملیات احیا تنها به ماسه‌های با چسب خاکی اختصاص نداشته و در مورد سایر چسب‌ها نیز صورت می‌گیرد.

در قطعات کوچک و نازک و نیز در مواردی که درجه حرارت باریزی زیاد نیست، معمولاً تنها آب اضافه شده به مخلوط تبخير می‌شود و بنابراین با افزودن مجدد آب به میزان معین، بدون آنکه ماسه جدیدی اضافه شود، دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش‌های احیای ماسه

(الف) روش خشک: در این روش جهت جداسازی ذرات ریز از قبیل پودر سیلیس و خاک از دمش هوا استفاده می‌شود. عمل جداسازی در یک مخزن و در اثر سایش ذرات بر روی یکدیگر صورت می‌گیرد. در شکل ۱۸ یکی از انواع سیستم‌های نیوماتیکی^۳ به منظور بازیابی ماسه به روش خشک نشان داده شده است. سیستم‌های پنوماتیکی معمولاً دارای ۲ تا ۸ قسمت هستند که پس از سایش ذرات ماسه بر روی یکدیگر در این قسمت‌ها، چسب همراه با ماسه خارج می‌گردد.

اندازه و شکل ذرات ماسه در بازدهی عمل احیا بسیار مؤثرند. احیای ذرات کروی نسبت به ذرات گوشیدار آسان‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد. ماسه‌های احیا شده به این روش معمولاً به جای ماسه نو برای ماسه رویه^۴ به کار می‌روند.

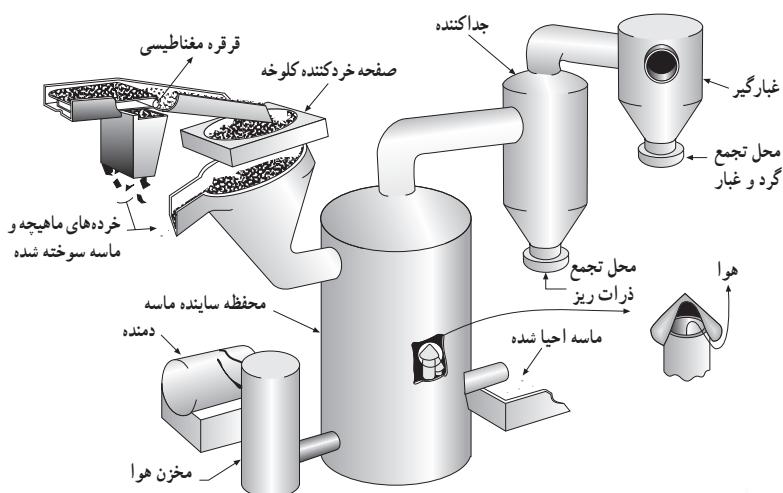


شکل ۱۷

۱_Burnt Sand

۲_Dead or Calcined Clay


۳_Pneumatic Scrubbing System

۴_Facing Sand

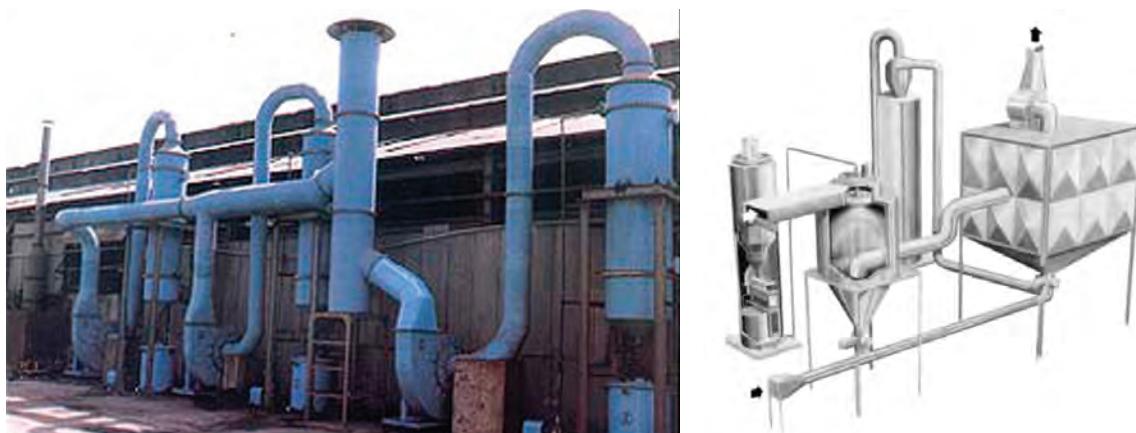

شکل ۱۸- سیستم سایش نیوماتیکی برای احیای ماسه به روش خشک

ب) روش تر: در این روش ابتدا ماسه در محفظه‌ای با آب مخلوط شده و به صورت دوغابی در می‌آید. سپس دوغاب به دست آمده وارد یک سیستم سایش ماسه مطابق شکل ۱۹ شده و پس از آن برای خروج خاک و سایر ذرات ریز به یک سیستم «جادکننده ماسه از ذرات ریز^۱» مطابق شکل ۲۰ تزریق می‌شود. در پایان عملیات، ماسه احیا شده خشک می‌شود. ماسه به دست آمده با این روش را می‌توان دوباره با استفاده از غربال‌هایی به اندازه‌های مختلف دانه‌بندی نمود.

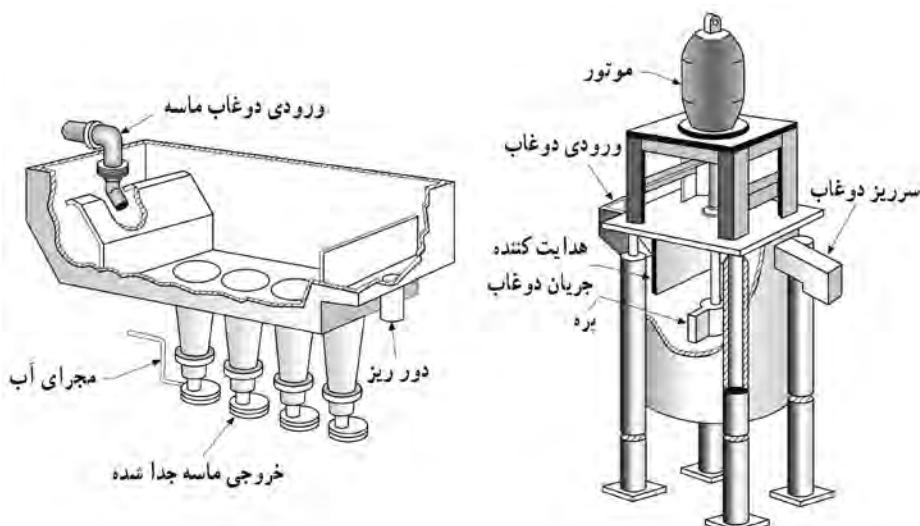

شکل ۱۹- سیستم سایش ماسه برای احیای ماسه به روش تر شکل ۲۰- سیستم جادکننده هیدرولیکی در احیای ماسه به روش تر

مزایای احیای ماسه به روش تر عبارت‌اند از:

- کیفیت سطح تمام شده قطعه ریختگی همانند حالتی است که از ماسه نو استفاده می‌شود.
- جدا سازی مطلوب خاک و مواد ریز
- پایین بودن هزینه در مقایسه با قیمت ماسه نو
- کنترل دقیق تر توزیع دانه بندی در مقایسه با ماسه نو
- عدم کاهش نقطه دیرگذاری ماسه

لازم به ذکر است که در این روش آب مصرف شده در تهیه دوغاب، در پایان عملیات برای استفاده مجدد بازیابی می‌شود. روش حرارتی: در احیای ماسه به روش حرارتی، ماسه در محدوده درجه حرارتی $80^{\circ}\text{C} - 85^{\circ}\text{C}$ حرارت داده (ج) روش حرارتی: در احیای ماسه مواد کربنی و نیز خاک همراه با ماسه در اثر سایش ذرات بر روی یکدیگر، به هنگام حرکت در کوره از ماسه جدا شده، خارج می‌گردد. میزان خاک جدا شده به نوع آن بستگی دارد. به عنوان مثال جداسازی بنتونیت سدیمی آسان‌تر از خاک نسوز صورت می‌گیرد. هر چند با استفاده از این روش به تنها یکی، تمام خاک را نمی‌توان از ماسه جدا کرد ولی خارج کردن مقدار کمی از مواد کربنی در فرایند روش تر در ماسه باقی می‌ماند در این روش به طور مؤثری می‌تواند انجام شود. ماسه احیا شده به این روش، غیر از رنگ، در بقیه موارد اساساً با ماسه نو برابری می‌کند.

شاره به این نکته ضروری است که برای احیای ماسه‌های همراه با چسب‌های آلی (ماسه‌های استفاده شده در قالب‌های پوسته‌ای) روش حرارتی مؤثرترین روش در جداسازی چسب از ماسه می‌باشد.

نوردکاری

تغییر شکل فلزات بر اثر عبور از بین دو استوانه (غلتک) دوار را نوردکاری گویند. شاید بتوان گفت که نورد مهم‌ترین روش شکل دادن به فلزات است. در این روش شمش‌های تولید شده بر اثر عبور از بین غلتک‌های نوردی مختلف بدون آنکه ذوب شوند، به شکل‌های مورد نظر تبدیل می‌شوند.

دستگاه‌های نورد بر حسب تعداد و ترتیب قرار گرفتن غلتک‌ها دسته‌بندی می‌شوند. ساده‌ترین نوع آن دارای دو غلتک است که در جهت مخالف هم دوران می‌کنند. بنابراین به جهت نورد مجدد شمش و کم کردن مجدد ضخامت آن باید شمش را به وسیله افراد یا دستگاه به محل اولیه برد و دوباره نورد کرد (شکل ۲۱-الف). گاهی دستگاه نورد از دو غلتک تشکیل شده که در این گونه نوردها جهت دوران غلتک‌ها قابل تغییر است. در این حالت بعد از آنکه شمش از بین دو غلتک عبور کرد و ضخامت آن قدری کاهش یافت، دستگاه متوقف و غلتک‌ها قدری به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و در جهت معکوس دوران می‌کنند. شمش نورد شده از طرفی که از دستگاه خارج شده مجدداً وارد دستگاه نورد می‌شود این بار ضخامت آن باز هم کمتر می‌شود (شکل ۲۱-ب).


گاهی به جای دو غلتک از سه غلتک استفاده می‌شود چنانچه در شکل ۲۱-ج ملاحظه می‌شود غلتک‌های بالایی و پایینی در یک جهت و غلتک وسطی در جهت معکوس دوران می‌کند.

بدین ترتیب شمشی که از بین غلتک بالا و سطح عبور می‌کند و خارج می‌شود، توسط یک سیستم ساده پایین آورده می‌شود و این بار به غلتک وسط و پایینی وارد می‌گردد. بدین ترتیب به عوض کردن جهت دوران غلتک‌ها نیازی نیست (برخلاف دستگاه نورد با دو غلتک).

هنگامی که بخواهیم برای نورد از توان کمتری استفاده کنیم، باید غلتک‌های با قطر کوچک را به کار برد. اشکال


این مسئله آن است که هر قدر قطر غلتک کمتر باشد استحکام و صلبیت غلتک کمتر می‌شود. در این حالت باید غلتک‌های کوچک توسط غلتک‌های بزرگ‌تر حمایت شوند، تا انحنا بر ندارند. ساده‌ترین این نوع نوردها، نوردهای چهار غلتکی است (۲۱-۵).

برای نورد ورق‌های بسیار نازک با دقت ابعادی بسیار بالا از غلتک‌های با قطر کم استفاده می‌شود. در اینجا نیز به جهت جلوگیری از انحنا برداشتن غلتک‌های کوچک، هر غلتک به وسیله دو غلتک حفظ می‌شود. این دو غلتک نیز خود به وسیله غلتک دیگر از انحنا برداشتن حفظ می‌شوند. این گونه نوردها به نوردهای مجموعه‌ای معروفند (۲۱-ه).

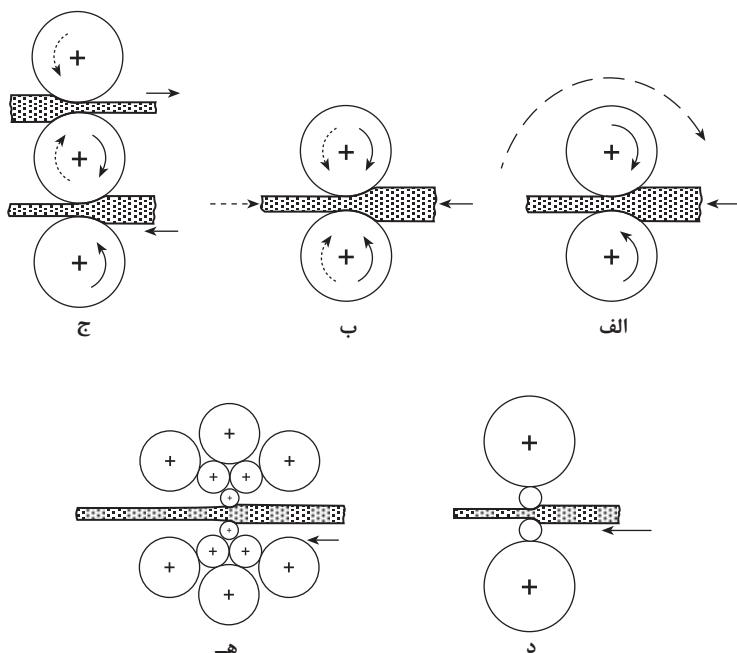


شکل ۲۱-۲۱- انواع دستگاه‌های نورد از نظر تعداد و ترتیب قرارگرفتن
 الف) نورد دوغلتکی با یک جهت دوران، ب) نورد دو غلتکی با سیستم تغییر جهت دوران،
 ج) نورد سه غلتکی، د) نورد چهار غلتکی، ه) نورد مجموعه‌ای

برای تولید در مقیاس زیاد معمولاً یک سری دستگاه نورد به دنبال هم کار گذاشته می‌شوند. بدین ترتیب ورق با ضخامت زیاد وارد این سری دستگاه‌های نورد مداوم می‌شود و در انتهای ورق با ضخامت کم و با سطح صاف از دستگاه خارج و حلقه می‌شود (شکل ۲۲).

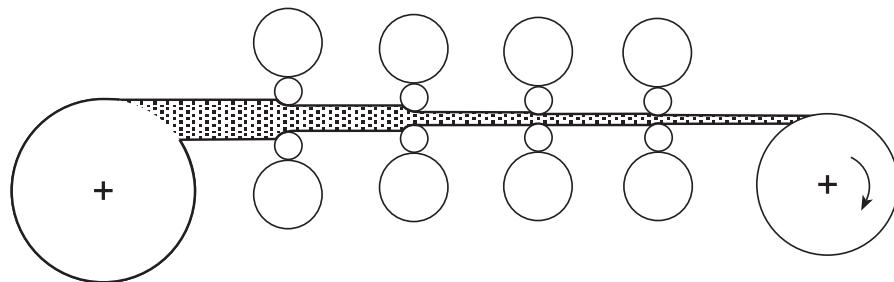

شکل ۲۲- نورد تسمه‌ها در یک سیستم نورد مداوم

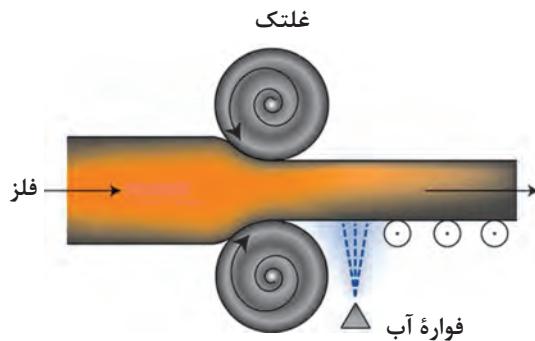


شکل ۲۳- دستگاه نورد ۱۶۰ اینچی

در هنگام نورد علاوه بر اینکه به طول شمش افزوده می‌شود، عرض آن نیز افزایش می‌یابد. برای اینکه عرض شمش از یک حد معین بیشتر نشود و حالت قائم بودن گوشه‌ها حفظ شود، در بیرون دستگاه نورد از سیستم‌هایی استفاده می‌شود که این مسئله را کنترل کند. در شکل ۲۳ دستگاه نورد دو غلتکی مجهز به سیستم معکوس شدن جهت دوران با غلتک‌های ۱۶۰ اینچ در حال نورد گرم شمش به عرض ۱۶۰ اینچ نشان داده است که از طرفین به وسیله تجهیزاتی، از عریض شدن و گرد شدن گوشه‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.

در کلیه روش‌های نورد، نیروی جلو برنده شمش به داخل دستگاه نورد، ناشی از اصطکاک بین غلتک‌ها و شمش است.

عملیات نورد ممکن است به صورت گرم یا سرد انجام شود. برای نورد گرم ابتدا بسته به جنس فلز، شمش‌ها تا دمای نسبتاً بالایی گرم می‌شوند. برای فولادها معمولاً شمش بین $1250-1500^{\circ}\text{C}$ درجه سلسیوس گرم می‌شود. اگر داخل شمش خلل و فرج و حفره‌ای به هم جوش داشته باشد معمولاً بر اثر نورد گرم این حفره‌ها حذف می‌شوند و به اصطلاح دو طرف حفره‌ها به هم جوش می‌خورند (مثل جوشکاری مقاومتی). نورد گرم باعث همگن و یکنواخت شدن شمش از نظر ترکیب شیمیایی و افزایش استحکام می‌شود. برای سرعت دادن به عملیات نورد معمولاً از نورد گرم استفاده می‌کنند.

در عملیات نورد سرد، استحکام و سختی فلزات بهبود می‌یابد و سطح تمام شده مناسبی ایجاد می‌شود. معمولاً نورد سرد آخرین مرحله عملیات نورد است.

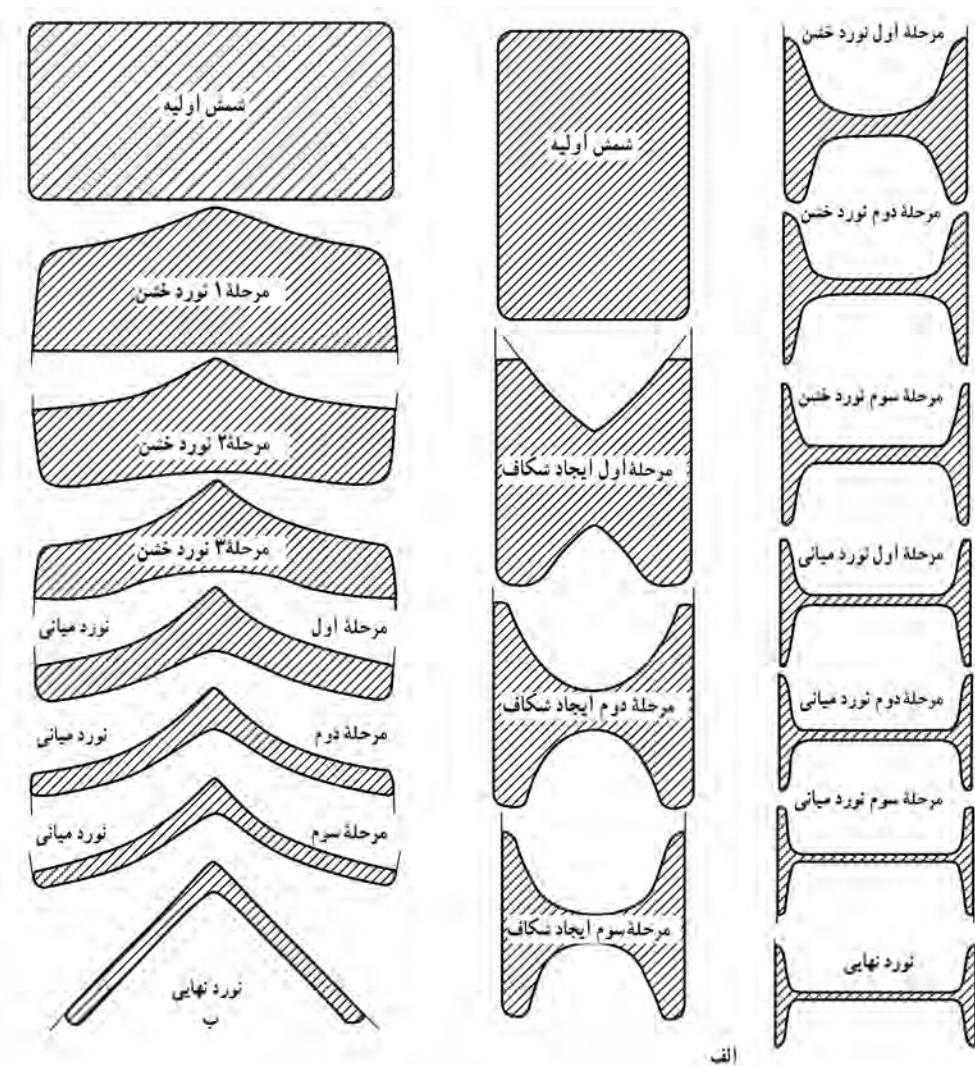


شکل ۲۴-مراحل مختلف نورد برای تولید (الف) تیرآهن (ب) نبشی

از روش نورد فقط برای تولید ورق استفاده نمی‌شود. با این روش انواع میل گرد، چهار پهلوها، نبشی‌ها، تیرآهن‌ها و شکل‌هایی از این قبیل را می‌توان تهیه کرد.

در شکل ۲۴-الف مراحل مختلف برای تولید یک تیرآهن دیده می‌شود. در مرحله اول یک شمش با مقطع مستطیل وارد دستگاه نورد می‌شود و در عبور دوم در وسط شمش از طرفین شیاری عمیق شکل داده می‌شود. به تدریج با عبور مکرر شمش از بین غلتک‌های نورد شکل تیر آهن ایجاد می‌شود. در مراحل میانی و انتهایی شمش کاملاً حالت اولیه خود را از دست می‌دهد و تیرآهن تولید می‌شود. در شکل ۲۴-ب همین مراحل برای تولید یک نبشی ارائه شده است.

در شکل ۲۵ چگونگی شکل دادن و ایجاد شیار در سطوح غلتک‌ها برای تولید یک ریل راه‌آهن ارائه شده است. برای تولید ریل از دستگاه نورد سه غلتکی استفاده شده است. در مرحله اول با عبور اول شمش از بین دو غلتک بالا و وسطی، مقطعی ذوزنقه‌ای ایجاد می‌شود.

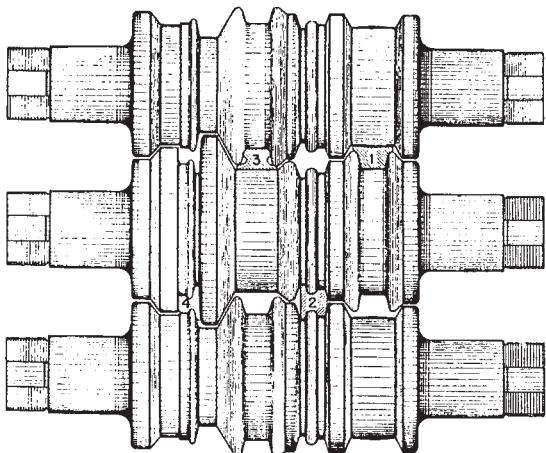

شکل ۲۵- طرح غلتک‌های سه‌تایی برای تولید یک ریل راه آهن

در مرحله بعدی با عبور این مقطع ذوزنقه‌ای از بین غلتک وسط و پایینی، شمش تقریباً شبیه ریل می‌شود. در مراحل ۳ و بالاخره در پایان مرحله چهارم ریل تولید می‌شود.




شکل ۲۶- قطعات آلومینیومی با شکل‌های پیچیده (تولید به روش فشار کاری)

فشار کاری (اکستروژن)

روش فشار کاری نیز یکی دیگر از روش‌های تولید به شمار می‌رود. بسیاری از قطعات صنعتی نظیر میله، لوله و اشکال خاص را فقط از این روش می‌توان تهیه کرد. طبق تعریف، فشارکاری فرایندی است که به وسیله‌آن سطح مقطع بلوکی از فلز بر اثر اعمال فشار کاهش می‌یابد. به‌طور کلی این فرایند برای تولید میله‌های استوانه‌ای توپر یا توخالی استفاده می‌شود. برای فلزاتی مثل آلومینیوم که قابلیت شکل‌پذیری بالاتری دارند می‌توان مقاطع پیچیده‌تری را نیز تولید کرد (شکل ۲۶). با توجه به اینکه فشارکاری به نیروی بسیار بالایی نیاز دارد فلزات را معمولاً به صورت گرم فشارکاری می‌کنند تا کار با نیروی کمتری انجام گیرد.

به طور کلی دو نوع روش فشارکاری وجود دارد، مستقیم و غیرمستقیم. در شکل ۲۷ این دو روش ارائه شده است. بلوک فلزی در نگهدارنده دستگاه قرار می‌گیرد و به وسیله سنبه به آن فشار وارد می‌شود. در روش مستقیم (شکل ۲۷-الف)، در انتهای سنبه یک صفحه قرار می‌گیرد که از طرف دیگر با بلوک در تماس است. بر اثر اعمال فشار فلز جامد گرم از طرف دیگر دستگاه خارج می‌شود. مقطع میله خروجی به شکل حدیده بستگی دارد.


اگر دایره باشد، میل‌گرد تولید می‌شود. اگر مقطع حدیده مربع شکل باشد، چهار پهلو تولید می‌شود. گاهی حدیده دارای چند خروجی است. در این صورت به طور همزمان چند میله تولید می‌شود. در روش فشارکاری غیرمستقیم (شکل ۲۷-ب) سنبه و قطعه در جهت مخالف حرکت می‌کنند. در این روش سنبه توخالی است و سنبه به حدیده که متحرک است فشار وارد می‌کند.

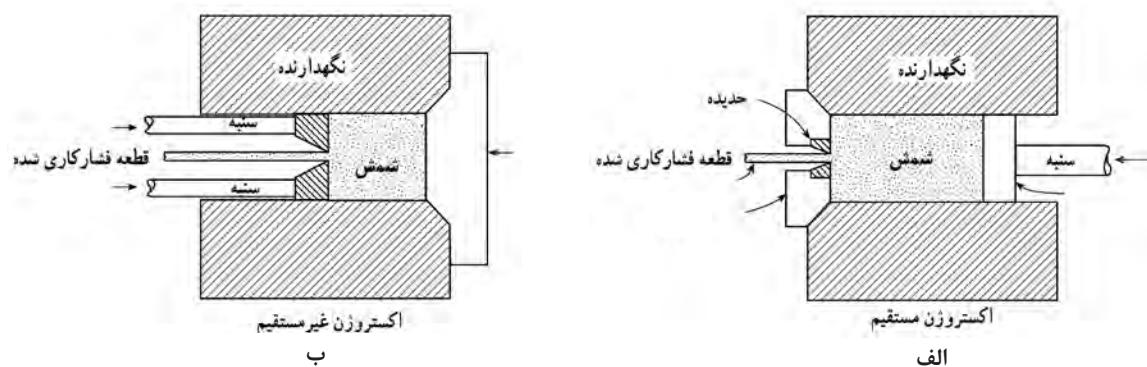

شکل ۲۷- انواع روش های فشار کاری (الف) مستقیم (ب) غیر مستقیم

با روش فشارکاری و با استفاده از وسایل جدید می‌توان انواع لوله‌ها را با دقت بالایی تولید کرد. برای این کار یک ماندرل^۱ به انتهای سنبه پرس متصل می‌شود. ماندرل بر اثر اعمال فشار ابتدا از داخل بلوک فلزی عبور می‌کند و از سوراخ حدیده خارج می‌گردد (شکل ۲۸-الف).

البته گاهی از بلوک‌های سوراخ دار استفاده می‌شود، که در این صورت، این مرحله حذف می‌شود. پس از این با اعمال فشار به شمش یا بلوک، فلز از فضای خالی بین ماندرل و حدیده به بیرون راه پیدا می‌کند (شکل ۲۸-ب).

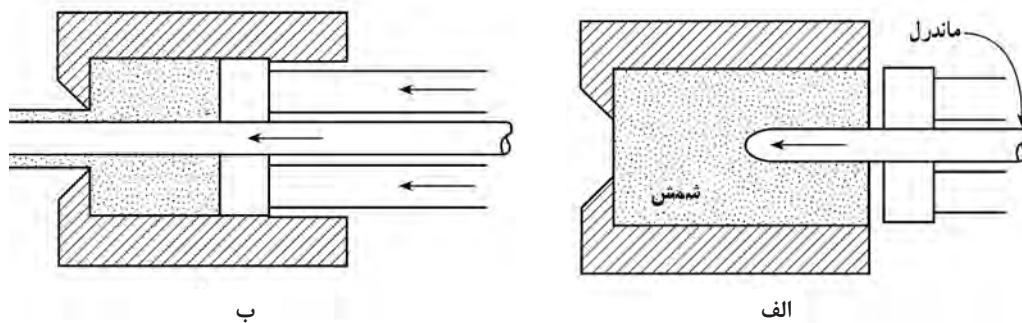

شکل ۲۸- فشار کاری لوله‌ها (الف) مرحله سوراخ کردن شمش یا بلوک (ب) فشار کاری لوله

پتک کاری (آهنگری^۲)

پتک کاری قدیمی‌ترین روش شکل دادن به فلزات محسوب می‌شود. در این روش معمولاً قطعه‌ای استوانه‌ای یا مکعب مستطیل از فلز به نام لقمه را تا دمای بالایی گرم می‌کنند. سپس با قرار دادن قطعه گداخته شده بر روی سندان و وارد کردن ضربات چکش یا پتک، آن را به شکل موردنظر شکل می‌دهند. در قطعات پتک کاری شده، استحکام زیادی به دست می‌آید. به طور کلی قطعاتی که به روش پتک کاری تهییه می‌شوند نسبت به قطعات تهییه شده از روش‌های دیگر کیفیت بهتری دارند. از دیگر مزایای این روش نداشتن دور ریز و ضایعات در تولید است. بنابراین، در مصرف مواد اولیه صرفه‌جویی می‌شود. از معایب اصلی این روش می‌توان از دقت ابعادی کم و نامرغوب بودن سطح قطعه به دست آمده نام برد.

۱- Mandrel، میله‌ای است که برای شکل دادن فضای داخلی لوله و پروفیل در فشار کاری به کار می‌رود.
۲- چون در قیمت به منظور ساخت ابزارآلات و وسایلی نظیر داس، شمشیر و سیر عمل پتک کاری بیشتر بر روی قطعات آهن صورت می‌گرفته، بنابراین این روش به آهنگری نیز معروف است، گرچه پتک کاری خاص فلزات آهنی نیست.

مکانیکی، نیوماتیکی (که با نیروی هوای فشرده کار می‌کنند) یا هیدرولیکی هستند.


کار با این ماشین‌ها اقتصادی است. ولی عیب آنها ایجاد ارتعاش و سروصدای زیاد است. در شکل ۲۹-ب نمونه‌ای از یک پرس پتک‌کاری بسیار بزرگ به ظرف ۵۰،۰۰۰ تن دیده می‌شود که برای پتک‌کاری قطعات بسیار سنگین به کار گرفته می‌شود. در ساختمان این پرس بیش از سه میلیون کیلوگرم فولاد به کار رفته است.

هر فلزی را نمی‌توان تحت عملیات پتک‌کاری قرار داد. بعضی از فلزات ترد هستند و بر اثر حرارت دادن نیز تردی آنها کمتر نمی‌شود و چنانچه تحت عملیات پتک‌کاری قرار گیرند بر اثر ضربات چکش یا پتک، ترک می‌خورند و غیرقابل استفاده می‌شوند. مثال بارز این گونه فلزات چدن‌ها هستند.

برای پتک‌کاری قطعات بزرگ‌تر نیروی دست کافی نیست بنابراین برای وارد کردن ضربه به فلزات گداخته از ماشین‌های پرس و چکش‌های ماشینی استفاده می‌شود (شکل ۲۹-الف). این نوع ماشین‌ها از نوع



ب

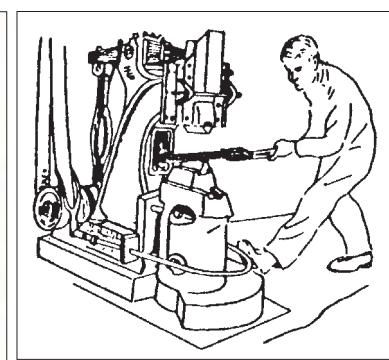

الف


شکل ۲۹-الف) دو نمونه از ماشین‌های نیومکانیکی ب) نمونه‌ای واقعی از یک پرس پتک‌کاری

شکل ۳۱ چند نمونه از قطعات تهیه شده به وسیله پتک‌کاری با استفاده از قالب دیده می‌شود. برای تولید قطعه ۳۱-الف، ابتدا میل‌گردی به قطر و ارتفاع ۴ و ۶ اینچ بریده می‌شود. سپس در حالت گداخته در قالب قرار می‌گیرد و با یک ضربه پرس به شکل موردنظر تبدیل می‌شود.

برای تولید قطعه شکل ۳۱-ب ابتدا لقمه‌هایی استوانه‌ای با قطر و ارتفاع ۳ و ۷ اینچ تهیه و دو انتهای آن، ماشین‌کاری می‌شود. سپس در حالت گداخته در قالب قرار می‌گیرد و با یک ضربه پرس به شکل قطعه موردنظر در می‌آید.

در شکل ۳۰ دو نمونه از قطعات تهیه شده به روش پتک‌کاری ارائه شده است. در شکل ۳۰-الف ملاحظه می‌شود که برای تهیه یک قالب فولادی با استفاده از پرس‌های پتک‌کاری در چهار مرحله چگونه میل‌گرد به قالب تبدیل شده است. در شکل ۳۰-ب تهیه قطعه صنعتی دیگری دیده می‌شود که به چه طریقی با استفاده از یک لقمه مکعب مستطیل شکل، چنین قطعه‌ای تولید شده است.

در مواردی که تعداد قطعات پتک‌کاری زیاد باشد معمولاً از قالب استفاده می‌شود. برای تأمین نیروی لازم نیز از پرس‌های آهنگری استفاده می‌کنند. در

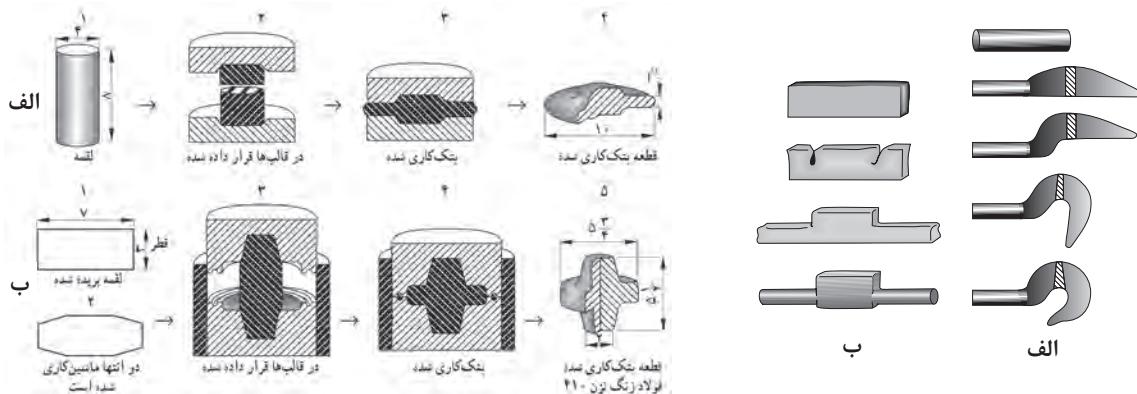

شکل ۳۱- قطعات تولید شده به روش پتک کاری با استفاده از قالب

شکل ۳۰- مراحل تهیه دو قطعه به روش
پتک کاری بدون استفاده از قالب

جوشکاری

جوشکاری فرایندی است که در طی آن دو قطعه فلزی با اعمال حرارت یا در بعضی موارد با اعمال فشار زیاد به هم متصل می‌شوند. تا قبل از جنگ جهانی اول جوشکاری به عنوان یک روش تولید قابل اعتماد نبود و کمتر در تولید قطعات صنعتی به کار می‌رفت. زیرا قطعات تهیه شده به روش جوشکاری استحکام کافی نداشت و معمولاً از محل جوش یا از اطراف منطقه جوش ترک می‌خورد و منهدم می‌شد. بنابراین در ساخت قطعات حساس و مهم کمتر به کار گرفته می‌شد. با شناخت دقیق‌تر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فلزات از سال‌های ۱۹۳۰، جوشکاری به تدریج اهمیت بیشتری پیدا کرد و در جنگ جهانی دوم به طور وسیعی برای اتصال قطعات تانک‌ها، کشتی‌ها و هواپیماها به کار رفت. امروزه جوشکاری دیگر به عنوان یک علم مطرح است. (از قدیم جوشکاری به عنوان یک هنر در تهیه زیورآلات به کار گرفته می‌شد). انواع روش‌های جوشکاری عبارت‌اند از: جوشکاری ذوبی، جوشکاری فشاری، جوشکاری زر جوش و لحیم کاری.

جوشکاری ذوبی

در روش جوشکاری ذوبی با استفاده از جریان الکتریسیته یا حرارت، لبه‌های دو فلز اصلی و فلز پرکننده را که معمولاً از همان جنس است ذوب و بدین طریق دو قطعه را به هم وصل می‌کنند. معمول ترین روش جوشکاری ذوبی با استفاده از جریان الکتریسیته، جوشکاری به روش قوس الکتریک (الکترود دستی) است. در این روش معمولاً با استفاده از یک ترانسفورماتور، ولتاژ جریان برق شهر را کاهش و به جای آن شدت جریان را افزایش می‌دهند. قطعات اصلی را به یک الکترود متصل کرده و فلز پرکننده را به الکترود دیگر وصل می‌کنند.

بر اثر تماس بین دو الکترود تخلیه الکتریکی صورت می‌گیرد و الکترود و لبه‌های قطعات ذوب، به هم متصل می‌شوند. در شکل ۳۲ شمای این فرایند ارائه شده است.



شکل ۳۲- شمای فرایند جوشکاری قوس الکتریک یا الکترودمیسی

بلافاصله پس از برقراری قوس، درجه حرارتی بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ درجه سلسیوس ایجاد می‌شود. این درجه حرارت به قدری زیاد است که در یک لحظه نوک الکترود و قطعات اصلی ذوب می‌شوند. الکتروودها عموماً جنسی مشابه و کیفیت برتری از نظر ترکیب شیمیایی دارند. سطح مفتول‌های الکتروود را با موادی پوشش می‌دهند که موجب سهولت جوشکاری، حصول کیفیت عالی از نظر متالورژیکی و افزایش سرعت جوشکاری می‌شوند.

مزایای این روش عبارت‌اند از:


(الف) ارزان بودن وسایل و تجهیزات

(ب) قابل حمل و نقل بودن وسایل و تجهیزات

معایب آن عبارت‌اند از:

(الف) کیفیت جوش به حد بسیار زیادی متأثر از مهارت جوشکار است، زیرا فرایند ماشینی نیست.

(ب) تعویض الکتروود در این روش اجتناب‌ناپذیر است، زیرا طول الکتروودها محدود است و در جوشکاری مسیرهای طولانی، اپراتور مجبور است به دفعات کار را متوقف و الکتروود را تعویض کند.

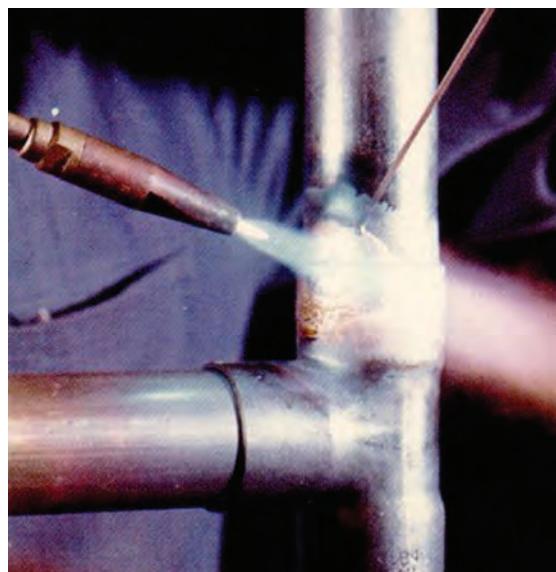

شکل ۳۳- تکنیک جوشکاری به روش اکسی استیلن

در این روش ابتدا با حرارت دادن دو قطعه به قطبه منتقل می‌شود. با تغییر دادن قطر نازل یا نوک مشعل و فشار گازها می‌توان قدرت حرارتی شعله را تغییر داد.

در این روش ابتدا با حرارت دادن دو قطعه در آنها ذوب موضعی ایجاد می‌شود و به هر میزان که مفتول به شعله یا خودچه مذاب نزدیکتر شود، مقدار بیشتری از مفتول ذوب می‌شود. بدین طریق دو فلز به هم متصل می‌شوند. روش جوشکاری با گاز در مقایسه با روش قوس الکتریک کندر است، زیرا درجه حرارت شعله بسیار کمتر از دمای ناشی از قوس الکتریک است. کندی این روش جزء محدودیت‌های آن بهشمار می‌رود.

جوشکاری فشاری (مقاومتی)

در روش جوشکاری فشاری، بر اثر اعمال فشار و حرارت به هم متصل می‌شوند. البته درجه حرارت از نقطه ذوب فلزات کمتر است.^۱ روش جوشکاری مقاومتی به جهت وصل کردن صفحات آهن، متداول‌ترین روش‌ها بهشمار می‌رود. در ساختن کابینت‌های فلزی با استفاده از دستگاه جوشکاری مقاومتی، صفحات نازک آهنی بدون ذوب شدن و فقط بر اثر گرم شدن و اعمال فشار به هم متصل می‌شوند.

^۱ - در روش جوشکاری فشاری، گاهی بدون اعمال حرارت و فقط بر اثر فشار، دو قطعه فلزی به هم متصل می‌شوند.


لحیم‌کاری و زرجوش

در لحیم‌کاری و جوشکاری زرجوش دو قطعه توسط یک پل رابط که از جنس فلز است به هم متصل می‌شوند. این در حالی است که در دو فلز اصلی هیچ‌گونه ذوبی صورت نمی‌گیرد. در لحیم‌کاری مقدار فلز متصل کننده بسیار کم است و در حد ترکردن فلز اصلی است.

در جوشکاری به روش زرجوش مقدار فلز اتصال دهنده در حدی است که فضای بین دو قطعه را کاملاً پر می‌کند. در این روش جوشکاری، جنس فلز اتصال دهنده با جنس دو قطعه اصلی متفاوت است.

متالورژی پودر

متالورژی پودر یکی از روش‌های نوین تولید است. طبق تعریف، متالورژی پودر عبارت است از: فناوری تولید پودر فلزات و آلیاژها و تبدیل این پودر به قطعات مورد استفاده در صنعت.

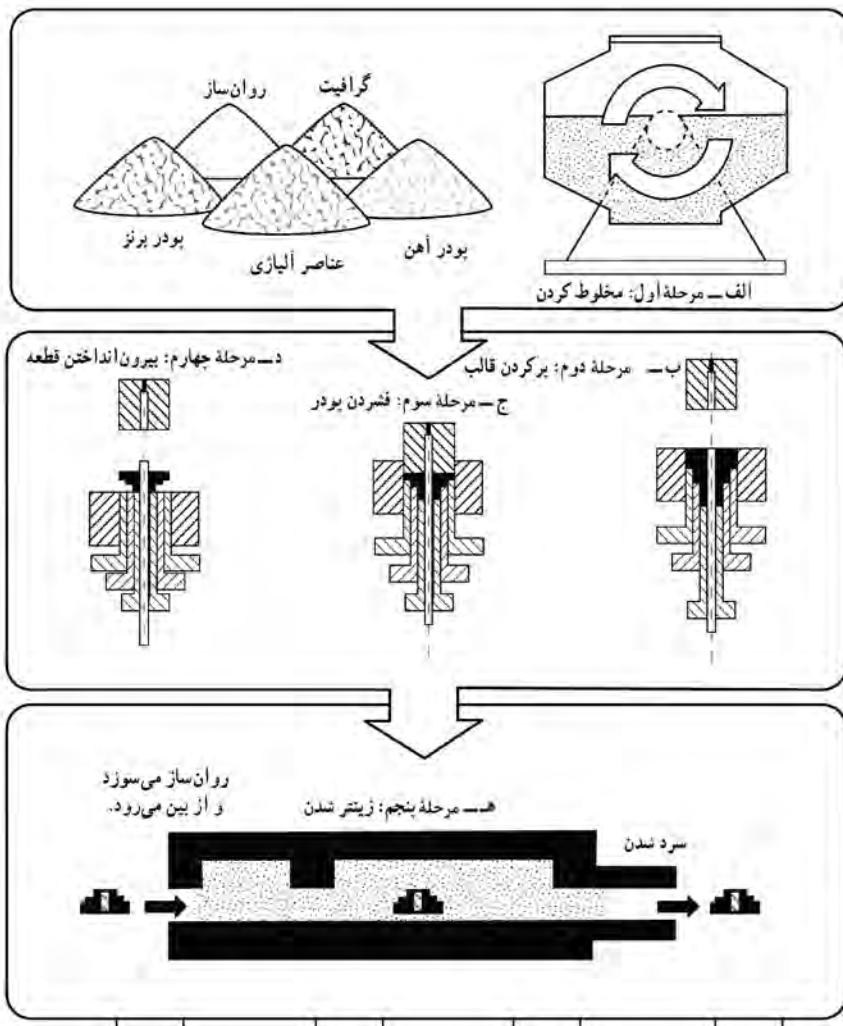

شکل ۳۴- مراحل مختلف تولید قطعه به روش متالورژی پودر

مراحل مختلف تولید قطعه به روش متالورژی پودر

- مرحله اول، پودر فلزات و دیگر افزودنی‌ها با نسبت‌های مناسب کاملاً مخلوط می‌شوند (شکل ۳۴-الف)
- مرحله دوم، سنبه بالا می‌رود و پودر فلزات به داخل قالب ریخته می‌شود (شکل ۳۴-ب)
- مرحله سوم، سنبه پایین می‌آید و پودر در داخل قالب فشرده می‌شود و بر اثر اعمال فشار شکل قطعه مورد نظر ایجاد می‌شود. (شکل ۳۴-ج)
- مرحله چهارم، قطعه فشرده شده از قالب خارج می‌شود (شکل ۳۴-د)
- مرحله پنجم، قطعه تولید شده در کوره حرارت داده می‌شود و بدون آنکه در قطعه ذوب صورت گیرد ذرات پودر، کاملاً به هم اتصال می‌یابد و قطعه مستحکم می‌شود به این عمل در اصطلاح، زینتر^۱ کردن گویند. در این مرحله درجه حرارت کوره معمولاً ۸۰ تا ۹۰ درصد نقطه ذوب پودر فلزات تشکیل‌دهنده قطعه است (شکل ۳۴-ه) در پایان، قطعه تولید شده تحت یک سری عملیات پایانی مثل ماشین کاری یا پرس کاری مجدد به منظور اندازه کردن قطعه قرار می‌گیرد. بنابراین در این روش باید ابتدا پودر فلزات را تولید کرد. تهیه پودر فلزات روش‌های مختلفی دارد که تشریح آن در برنامه این کتاب نیست.
- امروزه پیشرفت و توسعه فراوانی در زمینه متالورژی پودر حاصل شده است و این روش طیف وسیعی از صنعت جدید را تحت پوشش خود قرار داده است که برخی از این موارد به شرح زیر هستند:
- ساخت ابزارهای برش و تراش برای کارهایی که میزان سایش در آنها بالا است.
- ساخت فیلامن تنگستنی لامپ‌های روشنایی
- ساخت قطعات اتومبیل
- ساخت قطعات مربوط به لوازم خانگی، مانند ماشین لباسشویی، کمپرسور یخچال و کولر
- ساخت قطعات مربوط به ماشین‌های کشاورزی



شکل ۳۵- قطعات صنعتی تولید شده با روش متالورژی پودر

توجه و دقت نظر به مطالبی که به اختصار

به آنها اشاره شد، بیانگر این واقعیت است که فرایندهای اصلی شکل دادن در بسیاری از جنبه‌ها، مکمل یکدیگر هستند. به عبارت دیگر در صنایع نمی‌توان برای یک روش خاص و یا یک نوع از روش‌های شکل دادن، حق تقدم قائل شد.

در شکل ۳۵ تعدادی از قطعات صنعتی که به روش متالورژی پودر تهیه شده‌اند نشان داده است.

مزایای متالورژی پودر



شکل ۳۶- صافی های فلزی تهیه شده به روش متالورژی پودر

الف) آلیاژ کردن فلزات غیر قابل آلیاژ: بعضی از فلزات و عناصر در حالت مذاب در هم حل نمی‌شوند. لذا پودر آنها را تهیه و با هم مخلوط می‌کنند و به روش متالورژی پودر این قطعات را تهیه می‌کنند. مثل قطعات اتصالات الکتریکی کنتاکت که از جنس مس و گرافیت ساخته می‌شوند.

ب) تولید فلزات با نقطه ذوب بسیار بالا: فلزاتی نظیر تنگستن و مولیبден نقاط ذوب بسیار بالای دارند (دمای ذوب تنگستن 3380°C و دمای ذوب مولیبден 2610°C است). بنابراین تولید این قطعات به روش ذوب امکان‌پذیر نبوده یا بسیار مشکل است، لذا از متالورژی پودر استفاده می‌شود.

ج) تولید قطعات متشکل از فلزات و غیر فلزات: در ساخت بعضی از قطعات باید ترکیبی از فلزات و غیرفلزات را به کار برد که از روش‌های ذوب نمی‌توان این قطعات را تهیه کرد. لذا از این روش استفاده می‌شود، مانند تولید مواد اصطکاکی ساخته شده از مس، آهن و آربست^۱ که ماده‌ای غیرفلزی و نسوز است.

د) ساخت قطعات متخلخل: بسیاری از قطعات مثل یاتاقان‌ها یا صافی‌ها الزاماً باید به صورت متخلخل ساخته شوند. در مورد یاتاقان‌ها با افزودن قدری روغن به یاتاقان، روغن از خلل و فرج آن کاملاً نفوذ می‌کند و محل دوران محور کاملاً روغن کاری می‌شود. در شکل ۳۶ تصویر تعدادی صافی دیده می‌شود.

ماشین کاری


ماشین کاری نیز یکی دیگر از روش‌های تولید است. در این روش معمولاً قطعاتی از فلز به شکل‌های ساده‌ای مثل میل‌گرد یا صفحات فلزی و از این قبیل با روش‌های متفاوتی براده‌برداری می‌شوند و به شکل دقیق قطعه مورد نظر در می‌آیند. در تولید بیشتر قطعات صنعتی، بعد از آنکه قطعه به روش‌های مختلف نظیر ریخته‌گری، نورد، پتک کاری، جوشکاری تولید می‌شود، در مرحله آخر برای ایجاد سطوح صاف و بادقت بالا بر روی آنها ماشین کاری انجام می‌شود.

مهم‌ترین مسئله در ماشین کاری، قابلیت ماشین کاری فلزات و آلیاژها است. منظور از قابلیت ماشین کاری سهولت در تراش فلزات است. با انجام عملیاتی در جهت بهبود خواص فلزات و بالا بردن استحکام و سختی آنها معمولاً قابلیت ماشین کاری قطعات کاهش می‌یابد.

قطعات صنعتی دارای سطوح صاف، استوانه‌ای، مخروطی یا با انحنا هستند. لذا به تناسب باید از ماشین‌های مناسب استفاده کرد. متداول ترین ماشین‌های ماشین کاری عبارت‌اند از دستگاه دریل، فرز، ماشین تراش و صفحه تراش (شکل ۳۷).

برای براده‌برداری به وسیله ماشین‌های ابزار سه حرکت اصلی برش، پیشروی و تنظیم بار مورد لزوم است. بدین معنی

که برای تراش یک قطعه ابتدا یا باید قطعه حرکت کند، مثل ماشین تراش؛ یا ابزار برش حرکت کند، مثل حرکت مته در دستگاه دریل، که به آن حرکت اصلی برش گویند. در شکل ۳۷ این حرکت نشان داده شده است که در این شکل حرکت اصلی برش و پیشروی نشان داده شده است.

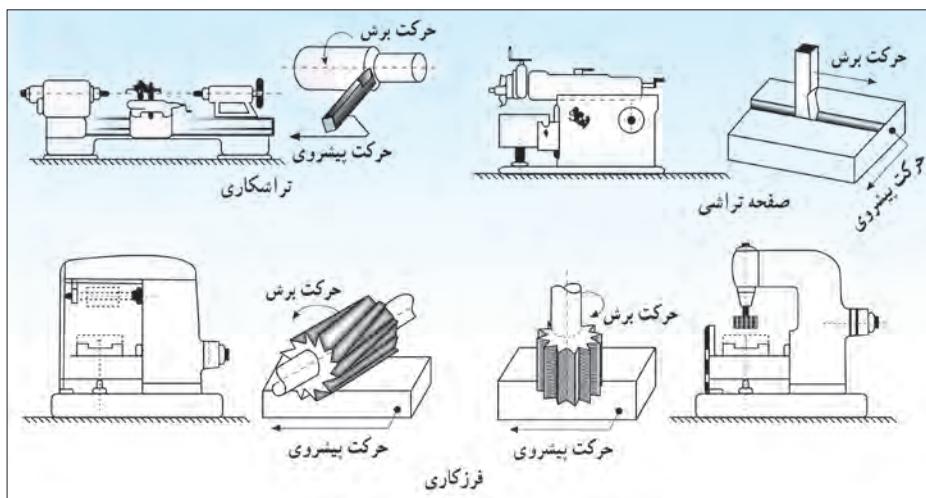

شکل ۳۷- دستگاه های تراش، صفحه تراش و فرز

برای انجام براده برداری باید ابزار برش با سرعت کم و یکنواختی نسبت به قطعه حرکت کند تا عمل براده برداری به طور یکنواخت انجام گیرد، به این حرکت پیشروی گفته می شود (شکل ۳۷).

ماشین های ابزار باید مجهز به سیستمی باشند که میزان براده برداری را تنظیم کند.

در کلیه عملیات ماشین کاری فلزات، باید از فلز یا وسیله دیگری برای براده برداری استفاده کرد که سختی آن به مراتب بیش از سختی فلز تحت ماشین کاری باشد. به این ابزار، ابزار سایش گویند. انتخاب ابزار سایش از محدودیت های بزرگ این صنعت به شمار می رود و باعث بروز اشکالات عمده ای می شود. جنس ابزار سایش معمولاً از فولادهای ابزار با سختی بسیار بالاست. در عین حال، هنگامی که جنس فلز ماشین کاری سخت باشد یا سرعت براده برداری زیاد باشد این ابزار سختی خود را از دست می دهد و به سرعت کند می شود. ابزار سایش امروزه بیشتر به روش متالورژی پودر تهیه می شوند.

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی، امروزه روش های نوین براده برداری الکتریکی و الکترودی ابداع شده است. ولی با وجود این هنوز از صنعت ماشین کاری به عنوان صنعت مادر نمی توان نام برد، بلکه فقط در حد یک صنعت تمام کننده مطرح است.

ارزشیابی

عنوان پوダメن	تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری)	استاندارد عملکرد (کیفیت)	نتایج مورد انتظار	شاخص تحقیق	نمره
پوダメن ۴ : تجهیزات و فرایندهای تولید قطعات صنعتی	۱- بررسی انواع فرایندهای تولید قطعات صنعتی ۲- کاربرد تجهیزات و فرایندهای تولید در تولید محصولات	بررسی و تحلیل فرایندهای تولید قطعات صنعتی براساس استانداردمی ایران	بالاتر از حد انتظار	تحلیل و تعیین فرایند تولید براساس نوع محصول	۳
پوダメن ۴ : تجهیزات و فرایندهای تولید قطعات صنعتی	۱- بررسی انواع فرایندهای تولید قطعات صنعتی ۲- کاربرد تجهیزات و فرایندهای تولید در تولید محصولات	بررسی و تحلیل فرایندهای تولید قطعات صنعتی براساس استانداردمی ایران	در حد انتظار	تعیین نوع تجهیزات و فرایند تولید براساس نوع محصول	۲
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره پوダメن از ۲۰					



پو دمان ۵

محاسبات فنی



تبديل واحد

با توجه به اینکه در سال‌های قبل در مورد تبدیل یکاها مطالبی را خوانده‌اید و نیز در کتاب فیزیک و همراه هنرجو در خصوص سیستم‌های SI توضیحاتی آورده شده است به منظور یادآوری و مرور مطالب آموخته شده، توضیحات، مثال‌ها و مسائلی آورده شده است.

مثال:

$$825\text{ cm} = ? \text{ mm}$$
$$825 \times 10 = 8250 \text{ mm}$$

نکته



برای تبدیل واحدها از نمودار زیر استفاده می‌شود.

در فاصله‌ها

$$\text{km} \xrightarrow{10} \text{Hm} \xrightarrow{10} \text{dam} \xrightarrow{10} \text{m} \xrightarrow{10} \text{dm} \xrightarrow{10} \text{cm} \xrightarrow{1000} \text{mm} \xrightarrow{1000} \mu\text{m}$$
$$\div \quad \longleftarrow$$

$$250\text{ m} = ? \text{ Hm}$$

$$250 \div (10 \times 10) = 2.5 \text{ Hm}$$

مثال: از کوچک‌تر به بزرگ‌تر (10×10) فاصله هکتومتر تا متر

فعالیت
کلاسی



جاهای خالی را مطابق نمونه کامل کنید.

$$1/2 \times 10^7 = 120 \text{ km} = \boxed{} \text{ dam} = \boxed{} \text{ m}$$

$$235\text{ m} = 2.53 \boxed{} = \boxed{} \mu\text{m}$$


$$2425\text{ dam} = \boxed{} \text{ km}$$

$$2/1\text{ km} = 2100 \boxed{} = \boxed{} \mu\text{m}$$

فعالیت
کلاسی



در شکل زیر مقدار x را بر حسب dm (دسی‌متر) به دست آورید.

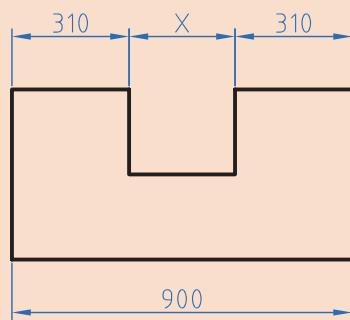

شکل ۱

تولرنس

برای ساخت قطعات صنعتی با اندازه مطلق یعنی بدون درنظر گرفتن خطای وقت و هزینه بسیار زیادی باید صرف شود، لذا ممکن است ساخت قطعات برای دستگاه‌هایی که نیاز به دقت زیادی ندارند مقرن به صرفه نباشد. به همین دلیل برای تولید قطعات با توجه به وظیفه‌ای که دارند مقداری خطای در ساخت توسط طراح درنظر گرفته می‌شود. این میزان خطای مجاز را تولرنس می‌گویند.

$$T=Go-Gu$$

$$Go=N+Ao$$

$$Gu=N+A_u$$

در این فرمول‌ها

T : تولرنس Go : بزرگ‌ترین اندازه N : اندازه اسمی

Ao : انحراف بالایی A_u : انحراف پایینی

مثال: روی یک نقشه اندازه قطعه به صورت 40 ± 0.1 نوشته شده است مقدار تولرنس را به دست آورید.

حل: ابتدا اطلاعات را استخراج و در یک گوشه می‌نویسیم.

$$N = 40 \text{ mm}$$

$$Ao = 0.1 \text{ mm}$$

$$Go = N + Ao = 40 + 0.1 = 40.1 \text{ mm}$$

$$A_u = -0.1 \text{ mm}$$

$$Gu = N + A_u = 40 + (-0.1) = 39.9 \text{ mm}$$

$$T = Go - Gu = 40.1 - 39.9 = 0.2 \text{ mm}$$

سؤال



آیا می‌توانید راهی بیابید که بدون محاسبه، بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین اندازه قطر تولرنس را به دست آورید.

راهنمایی:

فعالیت
کلاسی



مطابق مثال نمونه حل شده تولرنس را محاسبه کنید.

$$25^{+0.2}_{-0.1} = \text{بزرگ‌ترین اندازه} + \text{انحراف بالایی} = 25.2 \text{ mm}$$

$$\text{انحراف پایینی} = 25 + \text{انحراف پایینی} = 25.1 \text{ mm}$$

$$\text{تولرنس} = \text{بزرگ‌ترین اندازه} - \text{انحراف پایینی} = 0.1 \text{ mm}$$



در عدد $25^{+0/12}_{-0/25}$ را اندازه اسمی و $25^{+0/20}_{-0/10}$ را حد بالایی و $25^{+0/10}_{-0/20}$ را حد پایینی می‌گویند. از تفاضل حد بالا با حد پایینی تولرانس به دست می‌آید.

تمرین

۱ در اندازه‌های نوشته شده مطلوب است محاسبه بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه و تولرانس.


$$37^{-0/25} \quad \text{د)$$

$$29^{-0/25} \quad \text{ج)$$

$$28^{+0/3}_{-0/15} \quad \text{ب)}$$


$$55^{\pm 0/3} \quad \text{الف)}$$

۲ در نقشه مطابق شکل مقدار بزرگ‌ترین و کمترین اندازه x را به دست آورید.

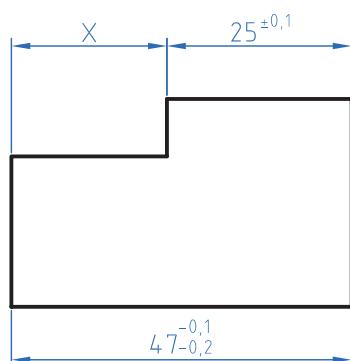


شکل ۲

۳ در نقشه زیر مقادیر انحراف بالایی و انحراف پایینی و تولرانس را به دست آورید.

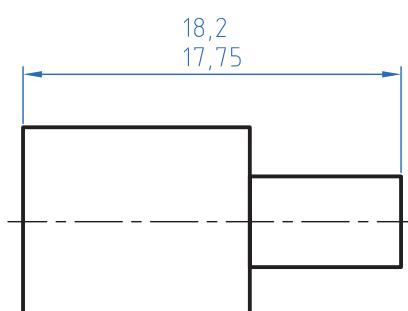

شکل ۳

زاویه و زمان

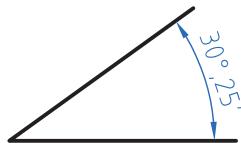

شکل ۴

به شکل دقت کنید عدد $25'$ چه مفهومی دارد. تاکنون زوایا را بحسب درجه اندازه‌گیری و محاسبه می‌کردید. با توجه به اینکه در قطعات صنعتی برخی اوقات نیاز به اعداد کوچک‌تر و دقیق‌تر است لذا یکا کوچک‌تر از درجه برای زاویه مطرح می‌شود اجزای کوچک‌تر از درجه، دقیقه و ثانیه است که بین آنها رابطه زیر برقرار است.

$$1^\circ = 60' = 3600''$$


مثال: در مثلثی مطابق شکل مقدار زاویه α را بحسب (درجه و دقیقه) به دست آورید.

$$\hat{a} + \hat{b} + \hat{c} = 180^\circ$$

$$a = 180^\circ - (b+c) = 180^\circ - (90 + 37/55)$$

$$a = 51/45^\circ$$

$$a = 51^\circ + 0/45 \times 60 = 51^\circ 27'$$

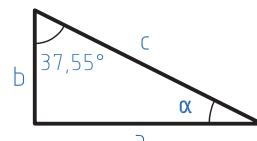

شکل ۵

نکته


برای تبدیل درجه به دقیقه و ثانیه عدد اعشاری را در عدد 60 ضرب کنید و اگر عدد به دست آمده دارای اعشاری است مجدد عدد اعشاری را در 60 ضرب کنید تا دقیقه به ثانیه تبدیل شود.

مثال: مقدار زاویه مقابله را بحسب درجه، دقیقه و ثانیه به دست آورید.

$$0/87 \times 60 = 52/2'$$

$$0/2 \times 60 = 12''$$

$$48^\circ, 52', 12''$$

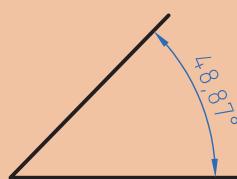

شکل ۶




برای تبدیل دقیقه و ثانیه به درجه، ابتدا مقدار دقیقه را بر 60° تقسیم کرده و سپس مقدار ثانیه را بر 3600 تقسیم نموده و باهم جمع کرده و به مقدار درجه اضافه می‌کنیم.
مثال: زاویه $30^{\circ} 12' 25''$ را برحسب درجه بنویسید.

$$25^{\circ} + \frac{12'}{60} + \frac{25''}{3600} = 25^{\circ} 20.8'$$

مثال: در مثلث زیر مقدار α را برحسب درجه و دقیقه به دست آورید.

$$(86^{\circ}, 25', 10'') + (37^{\circ}, 45', 55'') + \alpha = 180^{\circ}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 86, 25, 10 \\ + 37, 45, 55 \\ \hline 112, 71, 65 \\ 11 \end{array}$$

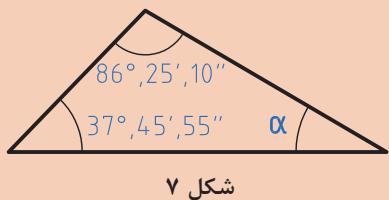

شکل ۷

$$\alpha = 180^{\circ} - 112^{\circ}, 71', 65''$$

$$112^{\circ}, 71', 65'' + \alpha = 180^{\circ}$$

$$\begin{array}{r} 18^{\circ}, 0', 0' \\ - 112, 71, 65 \\ \hline 67^{\circ}, 48', 55'' \end{array}$$

$$\alpha = 67^{\circ}, 48', 55''$$

تمرین


۱) مقدار هر یک از زوایای زیر را برحسب درجه به دست آورید.

$$\text{الف) } 14^{\circ}, 52'' \quad \text{ب) } 34^{\circ}, 12', 48'' \quad \text{ج) } 22', 35''$$


۲) مقادیر خواسته شده زیر را به دست آورید.

A	B	A+B	A-B
$52^{\circ}, 45', 20''$	$38^{\circ}, 21', 46''$		
$4^{\circ}, 25', 44''$	$2^{\circ}, 45''$		

- ۳ در قطعه زیر مقدار x را برحسب درجه و دقیقه و ثانیه بهدست آورید.
- ۴ در مثلث شکل ۸-ب زاویه γ را بهدست آورید.

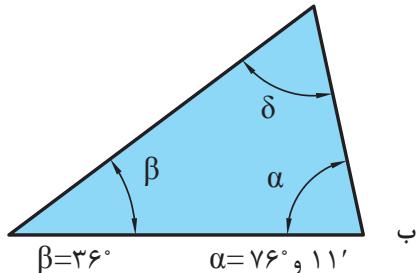

شکل ۸

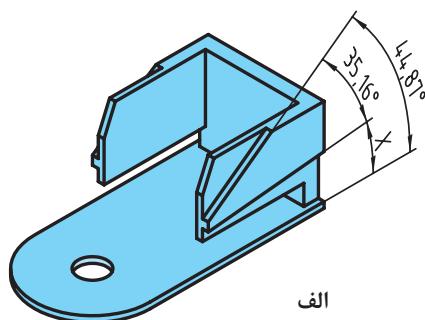

الف

محاسبه سطوح

یادآوری

برای تبدیل یکاهای سطح مانند تبدیل یکای طول عمل می‌شود با این تفاوت که فاصله هر واحد تا واحد بعدی 10^2 است.

واحد بزرگتر به کوچکتر \times فاصله دو واحد

$$\text{Km}^2 \xrightarrow{10^2} \text{Hm}^2 \xrightarrow{10^2} \text{dam}^2 \xrightarrow{10^2} \text{m}^2 \xrightarrow{10^2} \text{dm}^2 \xrightarrow{10^2} \text{cm}^2 \xrightarrow{10^2} \text{mm}^2$$

واحد کوچکتر به بزرگتر \div فاصله دو واحد

مثال ۱: مساحت یک قطعه 250 دسی متر مربع است آن را برحسب cm مربع بهدست آورید.

$$250 \times 10^2 = 25000 \text{ cm}^2$$

مثال ۲: 1220 میلی متر مربع چند دسی متر مربع است.

$$1220 \div (10^2 \times 10^2) = 1220 \div 10^4 = 0.122 \text{ dm}^2$$

$$1220 \text{ mm}^2 = ? \text{ dm}^2$$

مرکب

با توجه به اینکه در سال های قبل محاسبه سطوح استاندارد را فرا گرفته اید برای محاسبه سطوح مرکب ابتدا سطح مورد نظر را به سطوح قابل محاسبه تقسیم بندی کرده و سپس با هم جمع جبری می شود.

مثال: مساحت قطعه را مطابق شکل محاسبه کنید.

$$A = A_1 + A_2 - A_3 + A_4$$



$$A_1 = 150 \times 40 = 6000 \text{ mm}^2$$

$$A_2 = \frac{40 \times 20}{2} = 400 \text{ mm}^2$$

$$A_3 = \frac{\pi \cdot r^2}{2} = \frac{\pi / 14 \times 15^2}{2} = 353 / 25 \text{ mm}^2$$

$$A_4 = \frac{\pi \cdot r^2}{2} = \frac{\pi / 14 \times 20^2}{2} = 628 \text{ mm}^2$$



$$A = 6000 + 400 - 353 / 25 + 628 = 6674 / 75 \text{ mm}^2$$

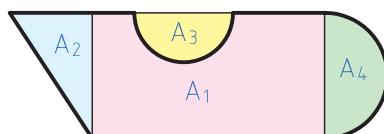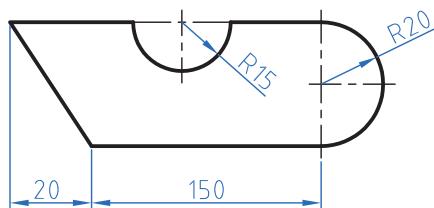

شکل ۹

تمرین

۱ مساحت قطعات را مطابق شکل به دست آورید.

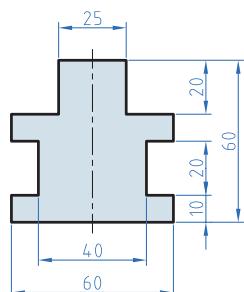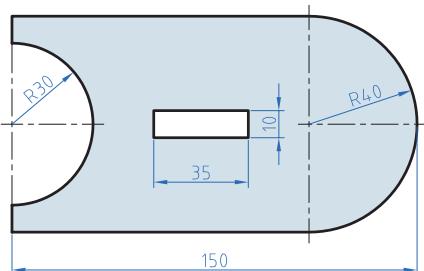

شکل ۱۰

۲ در دایره‌ای نسبت مساحت به محیط آن $2/5$ است. قطر این دایره چقدر است؟

نکته

برای استفاده از فرمول های مساحت شکل های استاندارد به کتاب همراه هنرجو مراجعه نمایید.



محاسبه حجم

یادآوری

محاسبه حجم اجسام با شکل استاندارد مانند استوانه، مکعب و ... را آموخته اید در این پودمان ابتدا تبدیل واحد حجم که کاملاً مشابه تبدیل واحد طول و سطح است را فرا می گیرید اما با این تفاوت که فاصله هر واحد با واحد دیگر 10^3 می باشد.

$$\begin{array}{ccccccc} & \xrightarrow{\text{ضرب}} & \\ m^3 & \xrightarrow{10^3} & dm^3 & \xrightarrow{10^3} & cm^3 & \xrightarrow{10^3} & mm^3 \\ & \xleftarrow{\text{تقسیم}} & & & & & \end{array}$$

$$1\text{ Lit} = 1\text{dm}^3$$

هر لیتر یک دسی متر مکعب است.

نکته



مثال: ۲۵۰ سانتی متر مکعب چند متر مکعب است؟

حل:

$$m^3 \xrightarrow{10^3} dm^3 \xrightarrow{10^3} cm^3 \Rightarrow 250 \div (10^3 \times 10^3) = 250 \div 10^6$$

$$0/00025\text{ m}^3 = 2/5 \times 10^{-4}\text{ m}^3$$

همان طور که می دانید می توان اعداد اعشاری را به صورت نماد علمی نوشت.

نکته




محاسبه احجام مرکب

برای محاسبه احجام ابتدا هر جسم که تشکیل شده از چند شکل معین را به احجام تشکیل دهنده تقسیم بندی نموده و سپس با محاسبه هر یک و جمع جبری آنها حجم را محاسبه می کنیم.

مثال: در شکل زیر حجم را بر حسب dm^3 محاسبه کنید.

حل: ابتدا تجزیه

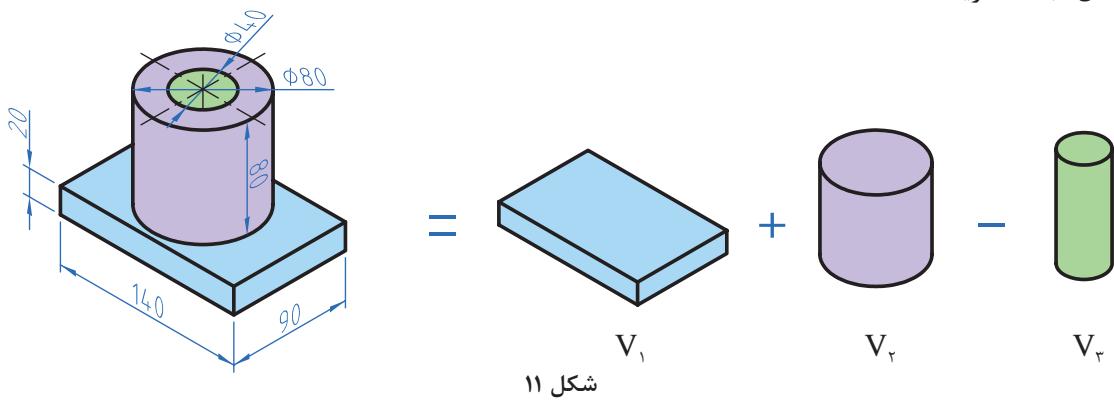

$$V = V_1 + V_2 - V_3$$

$$V_1 = 1/4 \times 0.9 \times 0.2 = 0.252 \text{ dm}^3$$

$$V_2 = \pi r^2 \times h = \pi / 14 \times 0.4^2 \times 0.8 = 0.402 \text{ dm}^3$$

$$V_3 = \pi r^2 \times h = \pi / 14 \times 0.2^2 \times 0.1 = 0.054 \text{ dm}^3$$

$$V = 0.252 + 0.402 - 0.054 = 0.554 \text{ dm}^3$$

تمرین

قطر مخزن اکسیژن شکل زیر $6/5\text{m}$ است. حجم مخزن را بر حسب متر مکعب و لیتر به دست آورید.



شکل ۱۲

محاسبه جرم


یادآوری

محاسبه جرم را قبل آموخته اید لذا در این قسمت به یادآوری کوتاه در مورد محاسبه جرم و تبدیل واحدهای آن می پردازیم.

واحد جرم در سیستم SI کیلوگرم است و واحدهای گرم (gr) و تن (ton) از واحدهای کوچک‌تر و بزرگ‌تر کیلوگرم است که رابطه زیر بین آنها برقرار است.

$$1\text{ton} = 1000\text{ kg}$$

$$1\text{kg} = 1000\text{ gr}$$

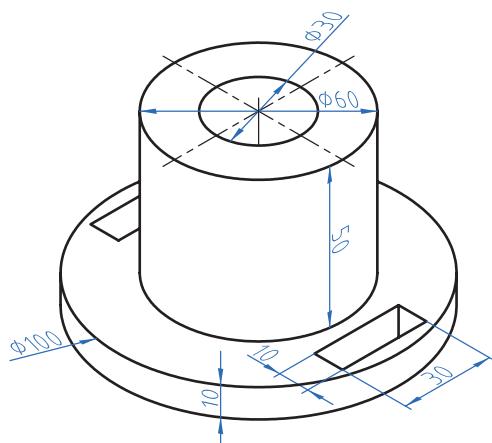

شکل ۱۳

مثال: برای محاسبه جرم از فرمول $m = \rho \cdot V$ استفاده می‌شود.

$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ جرم بر حسب کیلوگرم، ρ چگالی بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ و V حجم بر حسب m^3 یا dm^3 می‌باشد.

همان‌گونه که در دروس علوم و ریاضی پایه هفتم آموخته‌اید برای محاسبه جرم ابتدا حجم یک جسم را محاسبه می‌کنیم سپس با ضرب آن در چگالی (حجمی) مقدار جرم به دست می‌آید.

مثال: جرم قطعه را، مطابق شکل رویه‌رو حساب کنید. در صورتی که چگالی آن $7/5$ کیلوگرم بر دسی متر مکعب باشد.

$$V = V_1 + V_2 - (V_3 + V_4 + V_5)$$

$$V_1 = \pi r^2 \cdot h = \pi / 14 \times 5^2 \text{ mm}^2 \times 10 \text{ mm} = 78500 \text{ mm}^3 \div 10^6 = 0.0785 \text{ dm}^3$$

$$V_2 = \pi r^2 \times h = \pi / 14 \times 30^2 \text{ mm}^2 \times 50 \text{ mm} = 141300 \text{ mm}^3 \div 10^6 = 0.1413 \text{ dm}^3$$

$$V_3 = \pi r^2 h = \pi / 14 \times 15^2 \text{ mm}^2 \times 60 \text{ mm} = 42390 \div 10^6 = 0.04239 \text{ dm}^3$$

$$V_4 = V_5 = 30 \times 10 \times 10 = 3000 \div 10^6 = 0.003 \text{ dm}^3$$

$$V = 0.0785 + 0.1413 - (0.04239 + 0.003 + 0.003) = 0.17141 \text{ dm}^3$$

$$m = \rho \cdot V = 7/5 \times 0.17141 = 1.29 \text{ Kg}$$

همان‌طوری که در مثال بالا مشاهده کردید به این دلیل که واحد چگالی $\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ بود بنابراین حجم در محاسبات باید بر حسب dm^3 به دست آید ولی اگر واحد چگالی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ باشد باید حجم بر حسب سانتی‌متر مکعب و جرم بر حسب gr به دست آید.

$$1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 1 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$$

برای تبدیل واحدهای چگالی از رابطه رویه‌رو استفاده می‌شود.

جرم طولی

برای محاسبه جرم نیمه ساخته‌ها مانند میل‌گردها، پروفیل‌ها و لوله‌ها که دارای مقطع یکنواخت در طول هستند از فرمول جرم طولی استفاده می‌شوند. بدین ترتیب که جرم طولی را از جدول برای پروفیل مورد نظر استخراج نموده و در طول ضرب می‌کنند تا مقدار جرم به دست آید.

$$m' = m \times L$$

$$m \text{ جرم برحسب kg} \quad m' \text{ جرم طولی برحسب kg} \quad L \text{ طول برحسب m}$$

مثال: جرم یک شاخه میل گرد از جنس St37 به قطر ۳۰ میلی‌متر و طول ۳/۵ متر را محاسبه نمایید.

$$m' = \frac{\text{از جدول}}{5/55} \times \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$L = 3/5 \text{ m}$$

$$m = m' \times L = 5/55 \times 3/5 = 19/425 \text{ kg}$$

نکته

معمولًاً جرم طولی و سطحی برای محاسبه مواد خام استفاده می‌شود.



جرم سطحی

برای محاسبه جرم ورق‌ها از فرمول جرم سطحی استفاده می‌شود. مراحل محاسبه مانند جرم طولی است

$$m = A \times b \quad \begin{matrix} \text{kg} & \text{m} \\ \text{جرم سطحی برحسب} & \text{سطح ورق برحسب} \\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} & \text{m}'' \\ A & \end{matrix}$$

مثال: ورقی به ابعاد $3 \times 2500 \times 3000$ میلی‌متر برای ساخت یک محفظه مورد نیاز است. جرم این ورق را با

استفاده از جدول جرم سطحی موجود در کتاب همراه هنرجو محاسبه نمایید.

$$L = 3000 \div 1000 = 3 \text{ m}$$

$$b = 2500 \div 1000 = 2.5 \text{ m}$$

$$A = L \times b = 3 \times 2.5 = 7.5 \text{ m}^2$$

$$m'' = \frac{\text{از جدول}}{23/6} \times \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

$$m = m'' \times A = 23/6 \times 7.5 = 177 \text{ kg}$$


۱- به کتاب همراه هنرجو قسمت محاسبات جدول جرم طولی مراجعه کنید.

تمرین

۱ جرم مواد خام برای ساخت قطعات یک دستگاه که در جدول زیر آمده را محاسبه کنید.

قطعه	مشخصات	قطعه	مشخصات
محور اصلی	عملکرد $\phi' 25 \times 140$	محفظه	$250 \times 180 \times 2$ mm
پایه از پروفیل چهارگوش توخالی	طول دوونیم متر مساحت $3mm 40 \times 40$ میلی متر ضخامت	درپوش	$35 \times 25 \times 2/5$ mm

۲ جرم قطعه های آلومینیومی شکل ۱۴ را محاسبه کنید.

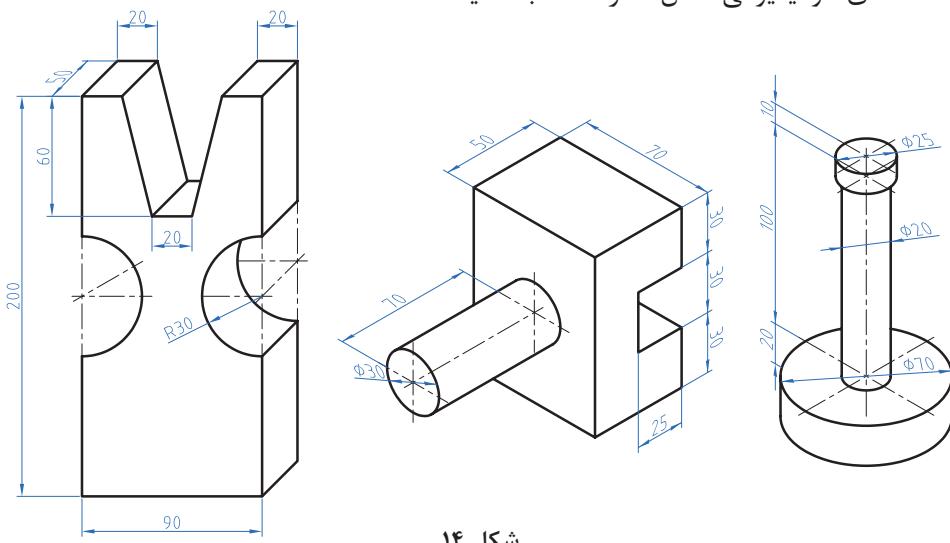

شکل ۱۴

برای استخراج جرم حجمی، جرم طولی، جرم سطحی به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.

نکته



محاسبه وزن

یادآوری

نیروی وزن نیرویی است که از طرف زمین به جرم جسم وارد می شود. برای محاسبه نیروی وزن کافی است از رابطه استفاده شود.

$$W = m \times g$$

در این فرمول: W نیروی وزن برحسب نیوتون (N)

m جرم برحسب کیلوگرم (kg)

$$g \text{ شتاب جاذبه زمین برحسب } \frac{m}{s^2}$$

نکته



یک کیلوگرم متر بر مجدد ثانیه ($\frac{\text{kgm}}{\text{s}^2}$) با یک نیوتن برابر است.

توجه: شتاب جاذبه یا شتاب ثقل کره زمین در نقاط مختلف متفاوت است. این مقدار از ۹/۷۸ (استوا) تا ۹/۸۳ (قطب شمال) متغیر است ولی محل قراردادی را برای محاسبه، پاریس (۹/۸۱) در نظر می‌گیرند.

مثال: نیروی وزن قطعه شکل ۱۵ را محاسبه کنید. ($g = ۹/۸ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

جنس این قطعه فولاد ساختمانی ST37 است.

نکته



محاسبه حجم: روش اول

$$V = V_1 - V_2$$

$$V_1 = ۳۰۰ \times ۲۰۰ \times ۲۰۰ = ۱۲۰۰۰۰۰ \div ۱۰^۳ = ۱۲ \text{ dm}^3$$

$$V_2 = ۱۰۰ \times ۲۰۰ \times ۲۰۰ = ۴۰۰۰۰۰ \div ۱۰^۳ = ۴ \text{ dm}^3$$

$$V = ۱۲ - ۴ = ۸ \text{ dm}^3$$

محاسبه حجم: روش دوم

$$V = A.h$$


$$A = (۳۰۰ \times ۲۰۰) - (۱۰۰ \times ۲۰۰) = ۴۰۰۰ \div ۱۰^۳ = ۴ \text{ dm}^2$$

$$V = A.h = ۴ \times ۲ = ۸ \text{ dm}^3$$

$$m = \rho.V = ۷۵ \times ۸ = ۶۰ \text{ Kg}$$

$$W = m.g = ۶۰ \times ۹/۸ = ۶۷.۵ / ۴ \text{ N}$$


$$W = ۱۶.۸ / ۴ \text{ N}$$

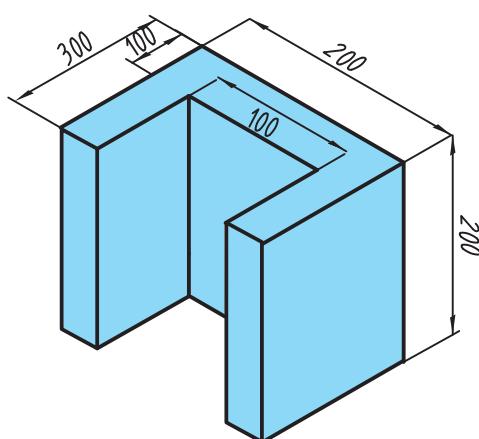


شکل ۱۵

تمرین

۱ نیروی وزن قطعه شکل ۱۶ را که از آلومینیوم ساخته شده است را محاسبه کنید.

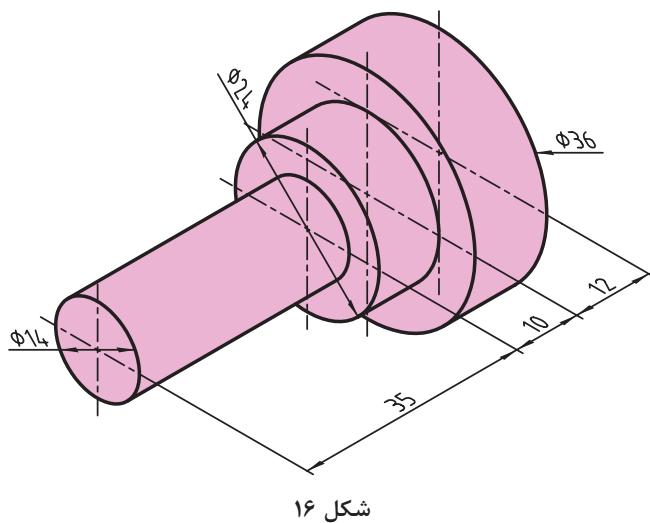

۲ وزن قطعات زیر که از جنس فولاد ساختمانی (ST37) ساخته شده‌اند را به دست آورید.

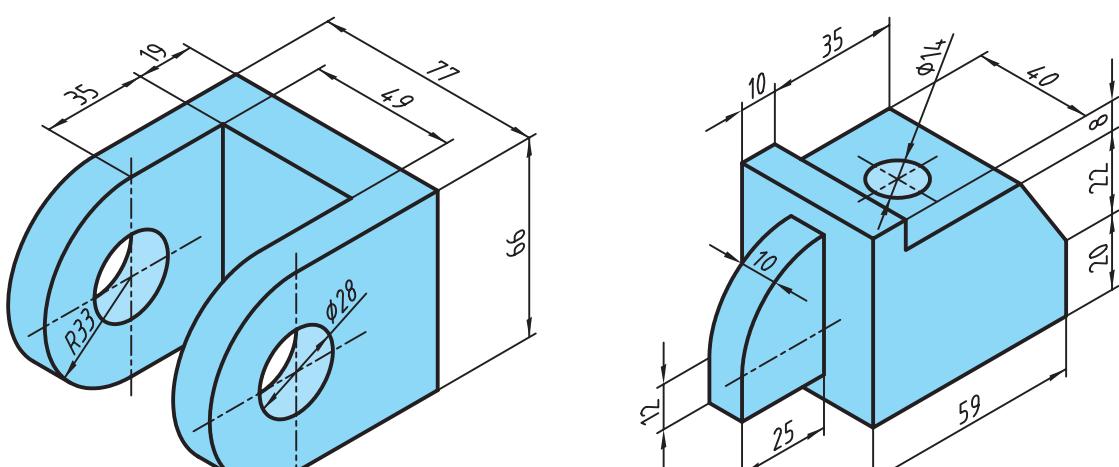

محاسبات مربوط به اصول و مبانی کاربردی در ریخته‌گری

حرارت

در این قسمت کاربردهایی از مباحث حرارت و گرما در حل مسائل مربوط به ریخته‌گری و ذوب فلزات آورده شده است.

واحدهای درجه حرارت

- (الف) درجه‌بندی سلسیوس ($^{\circ}\text{C}$)
- (ب) درجه‌بندی فارنهایت ($^{\circ}\text{F}$)
- (ج) درجه‌بندی کلوین ($^{\circ}\text{K}$)

جدول ۱- تبدیل واحدهای درجه حرارت به یکدیگر

$\frac{(\theta_F - 32)}{180} = \frac{\theta_C}{100}$ $\Rightarrow \theta_F = 1/8\theta_C + 32 \quad \text{یا} \quad \theta_F = \frac{9}{5}\theta_C + 32$ <p>θ_C: درجه سلسیوس، θ_F: درجه فارنهایت</p>	الف) رابطه بین درجه‌بندی فارنهایت و سلسیوس
$T_K = \theta_C + 273/15$ <p>T_K: درجه کلوین</p>	ب) رابطه بین درجه‌بندی کلوین و سلسیوس

مثال: 40°C درجه سلسیوس چند درجه فارنهایت و چند درجه کلوین است؟

حل:

$$\theta_F = 1/8\theta_C + 32 \Rightarrow \theta_F = 1/8 \times 40 + 32 = 104^{\circ}\text{F}$$

$$T_K = \theta_C + 273/15 \Rightarrow T_K = 40 + 273/15 = 313/15^{\circ}\text{K}$$

۱۰۵ درجه فارنهایت چند درجه کلوین و چند درجه سلسیوس است؟

فعالیت
کلاسی



نکته



به طور کلی برای تبدیل درجه فارنهایت به کلوین و برعکس، بهتر است ابتدا فارنهایت به سلسیوس و سپس سلسیوس به کلوین تبدیل شود و برعکس.

$$\theta_F \rightleftharpoons \theta_C \rightleftharpoons T_K$$

مثال: ۳۷۳/۱۵ درجه کلوین چند درجه فارنهایت است؟

حل: برای حل این مثال ابتدا باید درجه کلوین را به درجه سلسیوس تبدیل کنیم و سپس آن را به درجه فارنهایت تبدیل کنیم که به صورت زیر می‌باشد:

$$T_K = \theta_C + 273/15$$

$$373/15 = \theta_C + 273/15 \Rightarrow \theta_C = 373/15 - 273/15$$

$$\Rightarrow \theta_C = 100^\circ C$$

$$\theta_F = 1/8 \theta_C + 32$$

$$\Rightarrow \theta_F = 1/8 (100) + 32 \Rightarrow \theta_F = 212^\circ F$$

۳۹۲ درجه فارنهایت چند درجه کلوین است؟

فعالیت
کلاسی

تمرین

نقطه ذوب

جدول زیر را کامل کنید.

F	K	C	فلز
		1083	مس
	1337		طلاء
		327/35	سرپ
449/6			قلع

گرمای ویژه (C) و گرمای نهان گذاز (λ)

- گرمای ویژه: گرمای ویژه عبارت است از مقدار گرمایی که دمای واحد جرم جسم را یک درجه سلسیوس افزایش می‌دهد و آن را با حرف C نشان می‌دهند.

$$C = \frac{Q}{m\Delta\theta} \Rightarrow [Q = m\Delta\theta] \leftrightarrow \text{رابطه گرما}$$

که در رابطه فوق:

گرمای ویژه، Q مقدار گرمای داده شده به جسم، m جرم جسم و $\Delta\theta$ اختلاف دما می‌باشد.
واحدهای گرمای ویژه (C): واحدهای گرمای ویژه با توجه به رابطه آن و واحدهای Q و m و $\Delta\theta$ تعیین می‌شود که به صورت زیر می‌باشد.

$$\frac{\text{واحد گرما}}{= \frac{\text{cal}}{\text{gr.}^{\circ}\text{C}}} = \frac{\text{Kcal}}{\text{kg.}^{\circ}\text{C}}$$

$$\text{SI} : \frac{\text{J}}{\text{kg.}^{\circ}\text{K}} = \frac{\text{J}}{\text{kg.}^{\circ}\text{C}}$$

نکته

با توجه به اینکه گرمای ویژه اجسام در دماهای مختلف برابر نیست، بنابراین در محاسبات و حل مسائل مقدار متوسط آن (\bar{C}) را منظور می‌کنند.



- گرمای نهان‌گداز: گرمای نهان‌گداز (ذوب) عبارت است از مقدار گرمایی که واحد جرم جامد در نقطه ذوب خود و در فشار یک اتمسفر می‌گیرد تا به حالت مایع درآید و آن را با حرف λ نشان می‌دهند که رابطه آن به صورت زیر می‌باشد:

$$Q_{\lambda} = m \cdot \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{Q_{\lambda}}{m}$$

که در رابطه فوق:

Q_{λ} گرمای لازم در دامنه ذوب، m جرم جسم و λ گرمای نهان‌گداز جسم می‌باشد.

واحدهای گرمای نهان‌گداز: طبق رابطه گرمای نهان‌گداز، واحدهای آن به واحد Q_{λ} و m بستگی دارد که به صورت زیر می‌باشند:

$$\lambda = \frac{\text{cal}}{\text{kg}}, \frac{\text{Kcal}}{\text{kg}}, \frac{\text{J}}{\text{kg}}, \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

مثال: برای اینکه دمای 25°C کیلوگرم آلومینیوم را از دمای محیط 25°C تا دمای ذوب 660°C برسانیم. چه مقدار گرما برحسب کیلوکالری لازم است؟ در صورتی که گرمای ویژه متوسط آلومینیوم جامد در

این فاصله دمایی $\bar{C} = 0.24 \frac{\text{cal}}{\text{gr.}^{\circ}\text{C}}$ باشد.

حل: داده‌ها و خواسته:

داده‌ها	خواسته
$m = 25 \text{ kg}$	
$\theta_i = 25^\circ\text{C}$	$Q = ? \text{ Kcal}$
$\theta_m = 66^\circ\text{C}$	
$\bar{C} = 0.24 \frac{\text{cal}}{\text{gr.}^\circ\text{C}}$	

با توجه به واحد \bar{C} باید ابتدا واحد جرم را به گرم تبدیل کنیم تا گرما بر حسب کالری به دست آید.

$$Q = m\bar{C}(\theta_m - \theta_i) \Rightarrow Q = 25000 \times 0.24(66 - 25) = 381000 \text{ cal} = 3810 \text{ Kcal}$$

مثال: محاسبه کنید مقدار گرمایی را که لازم است تا ۲۵ کیلوگرم آلومینیوم را از نقطه آغاز ذوب تا پایان ذوب

برسانند. در صورتی که گرمای نهان گذاز آلومینیوم $\lambda = 91 \frac{\text{cal}}{\text{gr}}$ باشد.

حل: داده‌ها و خواسته:

داده‌ها	خواسته
$m = 25 \text{ kg}$	
$\lambda = 91 \frac{\text{cal}}{\text{gr}}$	$Q = ? \text{ Kcal}$

چون فلز از نقطه آغاز ذوب تا پایان ذوب گرم می‌شود، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$Q = m\lambda = 25000 \times 91 \Rightarrow Q = 2275000 \text{ cal} = 2275 \text{ Kcal}$$

مثال: مقدار گرمایی را که لازم است تا ۲۵ کیلوگرم آلومینیوم را از نقطه ذوب 66°C به دمای فوق ذوب (75°C دمای باربری) محاسبه کنید. در صورتی که گرمای ویژه متوسط حالت مذاب آلومینیوم

$\bar{Q}' = 0.26 \frac{\text{cal}}{\text{gr.}^\circ\text{C}}$ باشد.

با توجه به تساوی زیر، می‌توان بدون تبدیل واحد، مقدار گرمای لازم را مستقیماً بر حسب Kcal محاسبه

$$1 \frac{\text{Kcal}}{\text{kg.}^\circ\text{C}} = 1 \frac{\text{cal}}{\text{gr.}^\circ\text{C}} \quad \text{کرد.}$$

نکته



حل: داده‌ها و خواسته:

داده‌ها	خواسته
$m = 25 \text{ kg}$	
$\bar{C}' = 0.26 \frac{\text{cal}}{\text{gr.}^\circ\text{C}}$	$Q = ? \text{ Kcal}$
$\theta_m = 66^\circ\text{C}$	
$\theta_p = 75^\circ\text{C}$	

به دلیل آنکه فلز از نقطه ذوب تا فوق ذوب گرم می‌شود، از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$Q = m\bar{C}'(\theta_p - \theta_m)$$

$$Q = 25 \times 0.26(75 - 66)$$

$$\Rightarrow Q = 585 \text{ Kcal}$$

نکته



با توجه به مثال‌های بالا نتیجه می‌گیریم که اگر مقدار گرماهای به دست آمده از هر مرحله ذوب را با هم جمع کنیم مقدار کل گرمای لازم برای ذوب و ریخته‌گری مطابق رابطه کلی گرما به دست می‌آید. که برای مثال‌های فوق به صورت زیر می‌باشد:

$$Q = \underbrace{m\bar{C}(\theta_m - \theta_i)}_{Q_1} + \underbrace{m\lambda}_{Q_2} + \underbrace{m\bar{C}'(\theta_p - \theta_m)}_{Q_3} = \bar{C}$$

$$\Rightarrow Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 3810 + 2275 + 585 = \bar{C}'$$

$$\Rightarrow Q = 6670 \text{ Kcal}$$

کل گرمای لازم جهت ذوب و ریخته‌گری 25 kg آلمینیوم

فعالیت
کلاسی



۱ مطلوبست محاسبه و تعیین مقدار حرارت لازم بر حسب کیلوکالری برای رسیدن به نقطه ذوب هر کیلوگرم از نوعی چدن خاکستری با نقطه ذوب 118°C در صورتی که دمای محیط 25°C و گرمای ویژه متوسط چدن خاکستری $0.135 \frac{\text{cal}}{\text{gr.}^\circ\text{C}}$ باشد.

۲ جهت رساندن دمای 45°C کیلوگرم مس از نقطه ذوب 1083°C به دمای فوق ذوب 1213°C ، چه مقدار گرما بر حسب کالری و کیلوکالری لازم است؟ در صورتی که گرمای ویژه متوسط مس مذاب

$$\bar{C}' = 0.93 \frac{\text{cal}}{\text{gr.}^\circ\text{C}}$$

محاسبه ابعاد مدل

با معلوم بودن ابعاد قطعه ریختگی و همچنین درصد اضافه مجاز انقباض خط ($\%S$) به سهولت می‌توان با استفاده از رابطه زیر ابعاد مدل را تعیین کرد.

$$a_m = a_c \left(1 + \frac{\%S}{100}\right)$$

که در رابطه فوق: a_m و a_c به ترتیب برابر با اندازه قطعه ریختگی و اندازه مدل (با قالب) بر حسب mm یا cm است.

مثال: چنانچه درصد اضافه مجاز انقباض نوعی آلیاژ برنج برابر با $1/76\%$ و طول قطعه ریختگی آن ۶۰ cm باشد، اندازه طول مدل را بر حسب میلی‌متر محاسبه کنید.

حل: داده‌ها و خواسته:

داده‌ها	خواسته
$\%S = 1/76$	$a_m = ? \text{ mm}$
$a_c = 60 \text{ cm}$	

اندازه طول مدل از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$a_m = a_c \left(1 + \frac{\%S}{100}\right)$$

$$a_m = 60 \left(1 + \frac{1/76}{100}\right) = 60 \times 1/0176 = 61/056 \text{ cm} = 610/56 \text{ mm}$$

$$\Delta L = a_m - a_c \Rightarrow \Delta L = 610/56 - 60 = 10/56 \text{ cm} = 10/56 \text{ mm}$$

يعنى طول مدل به اندازه $10/56$ میلی‌متر باید بزرگ‌تر در نظر گرفته شود تا پس از انجام داد طول 60 cm ۶۰۰ اولیه را داشته باشیم.

چنانچه درصد اضافه مجاز انقباض نوعی آلیاژ، آلومینیوم برابر با $1/4\%$ و طول قطعه ریختگی آن ۵۰ cm باشد. اختلاف اندازه طول مدل و قطعه را بر حسب میلی‌متر محاسبه کنید.

فعالیت
کلاسی



از آنجایی که در رابطه $a_m = a_c \left(1 + \frac{\%S}{100}\right)$ عددی ثابت است بنابراین برای محاسبه راحت‌تر ابعاد مدل می‌توان آن را به طور مجزا محاسبه کرده و با ضرب کردن آن در ابعاد قطعه، ابعاد مدل را به دست آورد.

نکته



محاسبه جرم قطعه ریختگی

در عملیات ذوب و ریخته‌گری، دانستن جرم مذاب لازم به لحاظ سرعت بخشیدن به تولید و همچنین مسائل اقتصادی امری لازم و ضروری می‌باشد. به همین علت ابتدا جرم قطعات ریختگی مورد نیاز را محاسبه کرده و سپس با محاسبه زوایدی نظیر سیستم راهگاهی، تغذیه‌ها، اتلافات ذوب، اضافات ریخته‌گری و... که معمولاً بر حسب درصد به جرم قطعه ریختگی اضافه می‌شوند، میزان شارژ مورد نیاز کوره را تعیین می‌کنند.

روش‌های محاسبه جرم قطعه ریختگی

به طور کلی جرم قطعات ریختگی را می‌توان با صرف نظر کردن و یا با در نظر گرفتن ضریب انقباض خطی محاسبه کرد. که در هر دو حالت فوق می‌توان بسته به نوع قطعه (ساده یا ماهیچه‌دار)، جرم قطعه را به کمک جرم مدل و یا به کمک نقشه فنی محاسبه کرد.

(الف) محاسبه جرم قطعه ریختگی به کمک جرم مدل: جرم قطعاتی که قالب‌گیری آنها احتیاج به ماهیچه‌گذاری ندارد از روی نسبت چگالی قطعه به چگالی مدل محاسبه می‌شود. این در صورتی است که حجم مدل و حجم قطعه یکسان فرض شده و از انقباض قطعه صرف نظر شود؛ در این صورت:

$$\frac{\text{چگالی قطعه}}{\text{چگالی مدل}} = \frac{\text{جرم قطعه}}{\text{جرم مدل}} = \frac{m_C}{m_M} = \frac{\rho_C}{\rho_M}$$

در عمل چون جرم مدل در دست است بنابراین جرم قطعه ریخته شده را می‌توان پیش‌بینی کرد و با ضرب کردن جرم مدل در نسبت چگالی قطعه به چگالی مدل مقدار آن تعیین می‌شود.

$$\frac{\text{چگالی قطعه}}{\text{چگالی مدل}} \times \text{جرم مدل} = m_C = m_M \times \frac{\rho_C}{\rho_M}$$

مثال: جرم یک مدل چوبی به چگالی $\frac{gr}{cm^3} = 0.65$ است. در صورتی که قالب‌گیری ساده و بدون

ماهیچه‌گذاری و ریخته‌گری قالب از آلیاژ برنج به چگالی $\frac{gr}{cm^3} = 0.44$ باشد و از کلیه انقباض‌ها صرف نظر شود،

جمله: جرم قطعه ریختگی را محاسبه کنید.

حل: داده‌ها و خواسته:

داده‌ها	خواسته
$m_M = 0.44 \text{ kg}$	
$\rho_M = 0.65 \frac{gr}{cm^3}$	$m_C = ? \text{ kg}$
$\rho_C = 0.44 \frac{gr}{cm^3}$	

جرم قطعه ریختگی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$m_C = m_M \times \frac{\rho_C}{\rho_M} = 7/4 \times \frac{8/44}{0/65} \Rightarrow m_C = 96 \text{ kg}$$

فعالیت
کلاسی



جرم یک مدل آلومینیومی به چگالی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ ۲/۷ ۱۰ کیلوگرم است. در صورتی که قالب‌گیری ساده و

بدون ماهیچه‌گذاری و ریخته‌گری قالب از نوعی فولاد به چگالی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ ۷/۸ باشد و از کلیه انقباض‌ها صرف‌نظر شود، جرم قطعه ریختگی را محاسبه کنید.

ب) محاسبه جرم قطعه ریختگی به کمک نقشه فنی: جرم قطعات ریختگی را می‌توان به کمک نقشه فنی نیز محاسبه کرد که این روش اکثر در مورد قطعات ماهیچه‌دار و توحالی به کار می‌رود. بدین صورت که با در دست داشتن حجم و چگالی قطعات به سهولت می‌توان جرم آن را به دست آورد. به‌طوری که حاصل ضرب حجم قطعه موردنظر در چگالی آن، جرم قطعه را مشخص می‌کند. یعنی:

$$m = V \times \rho$$


که در رابطه فوق: m جرم قطعه برحسب gr یا kg، V حجم قطعه برحسب cm^3 یا dm^3 و ρ چگالی قطعه

بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ یا $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ می‌باشد.

مثال: قطعه‌ای از نوعی فولاد با چگالی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ ۷/۷ مطابق نقشه فنی زیر در دست است، مطلوب است محاسبه و


تعیین جرم ۲۵ قطعه از آن برحسب کیلوگرم.

حل: ابتدا حجم قطعه را از روی نقشه فنی محاسبه کرده و سپس با استفاده از رابطه $m = V \times \rho$ جرم قطعه را به‌دست می‌آوریم.

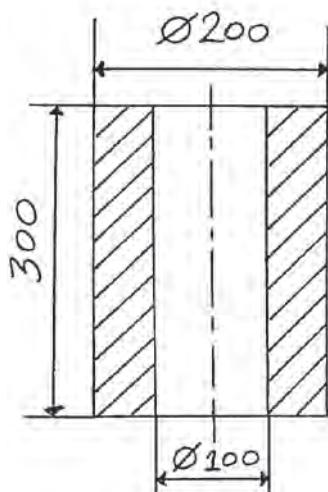

شکل ۱۸

محاسبه حجم قطعه: ابتدا شکل را به دو استوانه تفکیک می‌کنیم به طوری که از داخل استوانه‌ای به قطر ۲۰۰ mm استوانه‌ای به قطر ۱۰۰ mm خالی شده باشد.

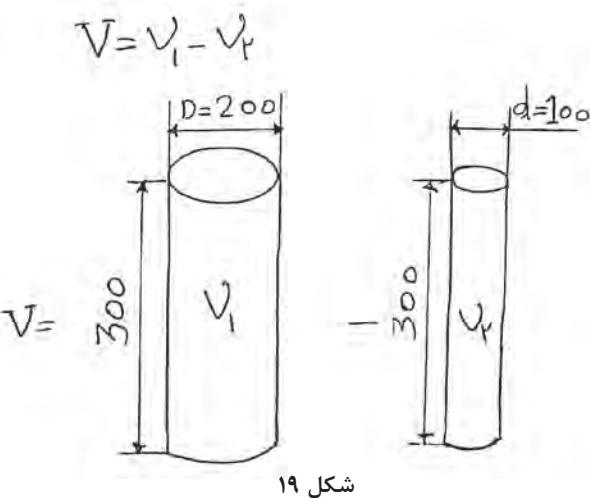

شکل ۱۹

$$V = V_1 - V_2$$

$$V = V_1 - V_2 \Rightarrow V = \frac{D^2 \pi}{4} \times h - \frac{d^2 \pi}{4} \times h$$

$$V = \frac{200^2 \times \pi / 14}{4} \times 300 - \frac{100^2 \times \pi / 14}{4} \times 300$$

$$\Rightarrow V = 9420000 - 2355000 = 7065000 \text{ mm}^3 = 7065 \text{ cm}^3$$

$$\text{جرم قطعه } m = V \times \rho \Rightarrow m = 7065 \times 7 / 7 = 54400 / 5 \text{ gr} \approx 54 / 4 \text{ kg}$$

چون جرم ۲۵ قطعه خواسته شده است درنتیجه:

$$25 \times 54 / 4 = 1360 \text{ kg}$$

نکته



درصورتی که در مثال بالا چگالی مدل را داشته باشیم و از تمامی انقباض‌ها صرف نظر شود می‌توانیم جرم مدل را نیز محاسبه کنیم که در این صورت حجم قطعه با حجم مدل یکسان درنظر گرفته می‌شود. یعنی:

$$V_C = V_M$$

مثال: در مثال صفحه قبل درصورتی که چگالی مدل چوبی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} = 65$ باشد، جرم آن را برحسب کیلوگرم محاسبه کنید.


حل: با توجه به اینکه $V_C = V_M$ یکسان در نظر گرفته می‌شود لذا می‌توان نوشت:

$$m_M = V \times \rho_M = m_M = 7065 \times 0.65 = 4592 / 25 \text{ gr} \approx 45 \text{ kg}$$

فعالیت
کلاسی

قطعه‌ای از جنس آلومینیوم با چگالی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} 2/7$ مطابق نقشه فنی زیر در اختیار داریم، مطلوبست محاسبه و تعیین جرم ۲۰ قطعه از آن بر حسب کیلوگرم.

چنانچه در این فعالیت، چگالی مدل چوبی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} 7/0$ باشد جرم آن را بر حسب کیلوگرم محاسبه کنید.

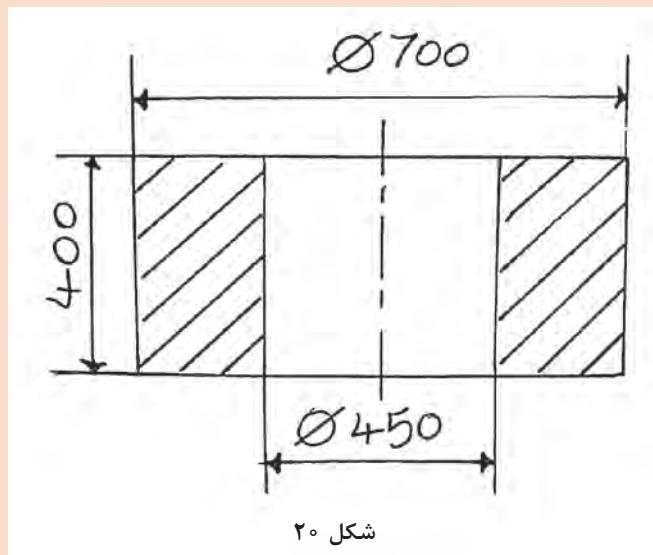

در صورتی که انقباضات قطعه در نظر گرفته شود. می‌توان با در نظر گرفتن ضریب انقباض خطی و جرم قطعه ریختگی را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد.

نکته



$$m_C = V_M (1 - 3\bar{\alpha} \Delta\theta) \rho_C$$

که در رابطه فوق: m_C و ρ_C به ترتیب جرم و چگالی قطعه، V_M حجم مدل، $\bar{\alpha}$ ضریب انقباض (انبساط) خطی متوسط قطعه و $\Delta\theta$ اختلاف درجه حرارت، از درجه حرارت ذوب (θ_m) تا درجه حرارت محیط (θ_1) می‌باشد که $\Delta\theta = \theta_m - \theta_1$ است.

مثال: جرم یک مدل آلومینیومی با چگالی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} 2/6$ برابر ۱۰ کیلوگرم است. چنانچه قالب‌گیری ساده و بدون ماهیچه گذاری و قطعه ریختگی از نوعی فولاد با چگالی $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} 7/8$ باشد، جرم قطعه ریختگی را با در نظر گرفتن انقباض از نقطه ذوب (25°C) تا درجه حرارت محیط (138°C) به دست آورید. در صورتی که ضریب انقباض خطی متوسط فولاد $\frac{1}{12 \times 10^{-6}}$ درجه $^\circ\text{C}$ باشد.

حل: داده‌ها و خواسته:

محاسبه جرم قطعه ریختگی با درنظر گرفتن ضریب انقباض خطی با استفاده از رابطه زیر می‌باشد:

داده‌ها	خواسته
$\rho_M = 2/6 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$	
$m_M = 10 \text{ kg}$	
$\rho_C = 7/8 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$	
$\theta_m = 1380^\circ\text{C}$	فولاد $m_C = ?$
$\theta_i = 25^\circ\text{C}$	
$\bar{\alpha} = 12 \times 10^{-6} \frac{1}{^\circ\text{C}}$	

$$m_C = V_M(1 - \bar{\alpha} \Delta \theta) \rho_C$$

$$V_M = \frac{m_M}{\rho_M} = \frac{10}{2/6} \Rightarrow V_M = 3/85 \text{ dm}^3$$

$$m_C = 3/85 (1 - 3 \times 12 \times 10^{-6} \times (1380 - 25)) \times 7/8$$

$$\Rightarrow m_C = 28/56 \text{ kg}$$

فعالیت
کلاسی



جرم یک مدل فلزی از آلیاژ منیزیم - آلمینیوم با چگالی $1/82 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ برابر است با $7/7$ کیلوگرم، چنانچه

قالب‌گیری ساده و بدون ماهیچه‌گذاری و قطعه ریختگی از یک نوع چدن با چگالی $7/2 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ باشد، جرم

قطعه ریختگی را با درنظر گرفتن انقباض از نقطه ذوب (1250°C) تا درجه حرارت محیط (25°C)

به دست آورید. در صورتی که ضریب انقباض خطی متوسط چدن $10/2 \times 10^{-6} \frac{1}{^\circ\text{C}}$ باشد.

محاسبات آلیاژسازی (محاسبه عیار آلیاژها)

آلیاژسازی

آلیاژسازی عبارت است از اضافه کردن یک عنصر به عنصر دیگر در حالت مذاب به طوری که این عنصر در ترکیب مذاب باقی بماند و با اکسیژن هوا ترکیب نشده و وارد سرباره نشود.

نکته

در آلیاژسازی ترتیب افزودن عناصر آلیاژی دارای اهمیت است که با توجه به پارامترهای: نقطه ذوب، حد حلالیت و فشار بخار انجام می‌شود.



نحوه محاسبات آلیاژسازی

به طور کلی در مورد شارژ و نسبت ترکیبی آلیاژها معمولاً از درصد وزنی استفاده می‌شود. به این صورت که جرم کل آلیاژ را 100 در نظر می‌گیرند و مقدار اجزای سازنده آلیاژ بر حسب جرم آنها به صورت درصد بیان می‌شود. برای حل مسائل آلیاژسازی از تناسب استفاده می‌شود.

لازم به ذکر است که محاسبات مربوط به آلیاژسازی می‌تواند به سه حالت زیر باشد:
حالت اول: اگر جرم عنصر آلیاژی در دسترس باشد، از روی آن می‌توانیم درصد عنصر آلیاژی (ترکیب آلیاژ) را به دست بیاوریم.

مثال: برای تهیه 40 کیلوگرم آلمینیوم - سیلیسیم چنانچه 3 کیلوگرم این آلیاژ را سیلیسیم تشکیل دهد، درصد سیلیسیم و آلمینیوم آلیاژ را محاسبه کنید (محاسبه ترکیب آلیاژ).

$$\frac{Al-Si}{Si} = \frac{40}{3} = \frac{100}{x} \Rightarrow x = \frac{3 \times 100}{40} = \% 75 \quad \text{درصد Si در آلیاژ} \quad \text{حل:}$$

$$\frac{Al-Si}{Al} = \frac{40}{37} = \frac{100}{y} \Rightarrow y = \frac{37 \times 100}{40} = \% 92.5 \quad \text{درصد Al در آلیاژ} \quad \text{درصد Al}$$

یا $100 - 75 = \% 25$

حالت دوم: اگر درصد عنصر آلیاژی در دسترس باشد می‌توانیم از روی آن جرم عنصر آلیاژی را به دست بیاوریم.

مثال: برای تهیه 60 کیلوگرم آلیاژ آلمینیوم - مس چنانچه $4/5$ درصد این آلیاژ را مس تشکیل دهد، جرم مس و آلمینیوم را در این آلیاژ محاسبه کنید.

$$\frac{Al-Cu}{Cu} = \frac{100}{4/5} = \frac{60}{x} \Rightarrow x = \frac{4/5 \times 60}{100} = 2/7 \text{ kg} \quad \text{جرم مس در آلیاژ} \quad \text{حل:}$$

یا $100 - 2/7 = 95/7 = \% 95$: درصد آلمینیوم در آلیاژ

$$\frac{Al-Cu}{Al} = \frac{100}{95/5} = \frac{60}{y} \Rightarrow y = \frac{95/5 \times 60}{100} = 57/2 \text{ kg} \quad \text{جرم آلمینیوم در آلیاژ} \quad \text{جرم آلمینیوم در آلیاژ}$$

یا $2/7 = 57/2 \text{ kg}$

حالت سوم: در صورتی که ترکیب مشخصی از آلیاژ را بخواهیم و شمشهای متفاوت یا قراضه‌ها و برگشته‌های مختلفی با درصد های متفاوت از عناصر آلیاژی داشته باشیم می‌توانیم با استفاده از محاسبات آلیاژسازی، مشخص کنیم که باید چه مقدار مشخصی از مواد موجود استفاده شود که ترکیب مورد نظر یا خواسته شده

آلیاژ به دست آید (در اکثر موارد محاسبات آلیاژسازی به این صورت می‌باشد).

مثال: برای تهیه ۸۰ کیلوگرم آلیاژ آلومینیوم - مس با ۳/۵ درصد مس باید از شمش آلومینیوم خالص و آلیاژ ۶۷-۳۳ (۶۷ درصد آلومینیوم و ۳۳ درصد مس) استفاده شود. مقدار لازم هر یک را محاسبه کنید:
حل: ابتدا جرم هر یک از عناصر موجود در آلیاژ را به دست می‌آوریم:

$$\frac{Al-Cu}{Cu} = \frac{100}{3/5} = \frac{80}{x} \Rightarrow x = \frac{3/5 \times 80}{100} = 2/8 \text{ kg}$$

$$2/8 = 77/2 \text{ kg}$$

از آنجایی که مس باید از آلیاژساز تأمین شود بنابراین مقدار آلیاژساز مورد نیاز برابر خواهد بود با:

$$\frac{AliajSaz}{Cu} = \frac{100}{33} = \frac{x}{2/8} \Rightarrow x = \frac{2/8 \times 100}{33} = 8/48 \text{ kg}$$

باید توجه داشت که همراه این ۸/۴۸ کیلوگرم آلیاژساز علاوه بر مس، آلومینیوم نیز وجود دارد بنابراین مقدار آلومینیوم موجود در آلیاژساز عبارت است از:

$$\frac{AliajSaz}{Al} = \frac{100}{67} = \frac{8/48}{y} \Rightarrow y = \frac{67 \times 8/48}{100} = 5/68 \text{ kg}$$

بنابراین مقدار آلومینیومی که باید از شمش آلومینیوم خالص تأمین شود برابر است با:

$$77/2 - 5/68 = 71/52 \text{ kg}$$

فعالیت
کلاسی



● در تهیه یک نوع آلیاژ مس، ۶۰ کیلوگرم مس خالص و ۱۰ کیلوگرم آلومینیوم استفاده شده است. در صورتی که اتلافات مذاب منظور نشود درصد ترکیب آلیاژ را تعیین کنید.

● برای تهیه ۴۰ کیلوگرم آلیاژ آلومینیوم - منیزیم چنانچه ۳ درصد این آلیاژ را منیزیم تشکیل دهد، جرم منیزیم و آلومینیوم را در این آلیاژ محاسبه کنید.

● جهت تهیه ۷۰ کیلوگرم آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم با ۵ درصد سیلیسیم مواد شارژی زیر در دسترس می‌باشد، تعیین کنید چه مقدار باید از این مواد استفاده شود تا به ترکیب مورد نظر بررسیم:

الف) شمش خالص آلومینیوم
ب) آلیاژساز آلومینیوم - سیلیسیم ۱۵ - ۸۵

نکته



به طور کلی در آلیاژسازی به منظور پایین آوردن هزینه‌های تولید معمولاً در کنار استفاده از شمش‌های خالص و آمیزان‌ها از قراضه‌های خریداری شده و برگشتی‌های موجود در کارگاه (با آنالیز مشخص عناصر تشکیل دهنده آنها) با درصدهای مشخص و معین بسته به شرایط تولید و کیفیت قطعه تولیدی استفاده می‌کنند.

مثال: ۴۸ کیلوگرم از آلیاژ مس و روی با ترکیب ۴۰ درصد روی و ۱۰ کیلوگرم از برگشتی موجود در کارگاه با ترکیب ۲۵ درصد روی با هم ذوب شده‌اند، مطلوب است: تعیین درصد روی در آلیاژ جدید.

$$\text{حجم کل آلیاژ جدید} = 48 + 10 = 58 \text{ kg}$$

حل:

$$\frac{\text{آلیاژ اول}}{\text{روی}} = \frac{100}{40} = \frac{48}{x} \Rightarrow x = \frac{40 \times 48}{100} = 19.2 \text{ kg}$$

$$\frac{\text{برگشتی}}{\text{روی}} = \frac{100}{25} = \frac{10}{x'} \Rightarrow x' = \frac{25 \times 10}{100} = 2.5 \text{ kg}$$

$$\text{حجم کل روی در آلیاژ جدید} = 19.2 + 2.5 = 21.7 \text{ kg}$$

$$\frac{\text{آلیاژ جدید}}{\text{روی}} = \frac{58}{21.7} = \frac{100}{y} \Rightarrow y = \frac{21.7 \times 100}{58} = 37.4 \%$$

فعالیت
کلاسی



برای تهیه ۱۸۰ کیلوگرم آلیاژ برنج قرمز با ترکیب ۲۰ درصد روی و ۸۰ درصد مس، چند کیلوگرم از شمش و قراضه زیر باید استفاده شود؟


۱ شمش خالص مس با ترکیب ۱۰۰ درصد مس

۲ قراضه برنج با ۵۵ درصد مس و ۴۵ درصد روی

محاسبه سطح مقطع سیستم‌های راهگاهی

در کتاب تولید قطعات فلزی به روش ریخته‌گری با سیستم‌های راهگاهی، اجزا و انواع آن (فشاری - غیرفشاری) و نسبت راهگاهی آشنا شدید، بنابراین در این بخش به طور مختصر به نحوه محاسبه سطح مقطع سیستم‌های راهگاهی با استفاده از نسبت‌های راهگاهی پرداخته می‌شود.

به طور کلی تعیین و محاسبه سطح مقطع راهگاه باربریز، کانال اصلی و کانال‌های فرعی یکی از مهم‌ترین مباحث مورد بحث در طراحی و ساخت قطعات ریخته‌گری می‌باشد. به طور کلی این امر در مورد قطعات بزرگ اهمیت زیادتری داشته که بدون در نظر گرفتن اصول آن، ریختن مذاب و تولید قطعات سالم ریختگی غیرممکن است. بنابراین در این قسمت بحث بر تعیین سطح مقطع‌های سیستم راهگاهی استوار است و مسائل مربوط به هیدرولیک سیستم راهگاهی در سال‌های آینده مطالعه خواهد شد. در شکل زیر مقاطع مختلف سیستم راهگاهی نشان داده شده است.

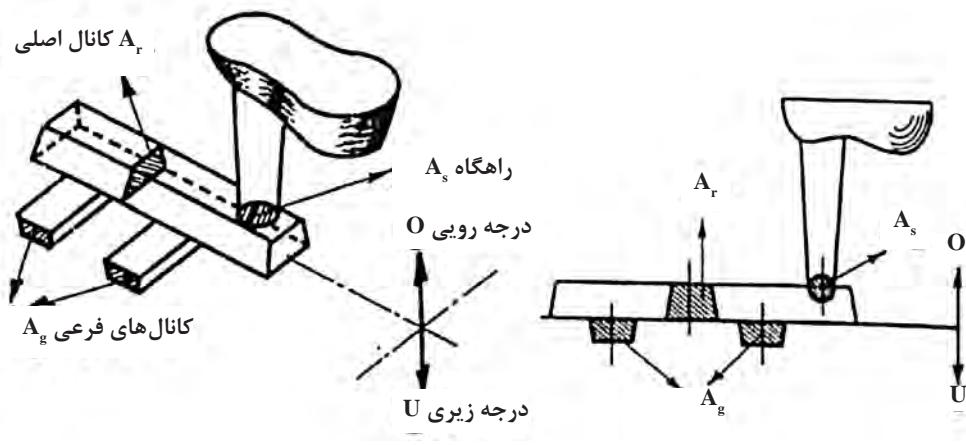

شکل ۲۱

الف) A_s : سطح مقطع راهگاه باربریز است که معمولاً به صورت شکل‌های دایره، بیضی، مربع و مستطیل می‌باشد.

ب) A_r : سطح مقطع کanal اصلی است که معمولاً به صورت شکل‌های مستطیل، مثلث، ذوزنقه و نیم‌دایره می‌باشد.

ج) A_g : مجموع سطح مقاطع کanal‌های فرعی است که مستقیماً به قالب مرتبط می‌شوند. در صورتی که تمامی آنها هم‌شکل و هم ارز بوده و تعدادشان معلوم و با n نمایش داده شوند می‌توان اندازه مجموع آنها را محاسبه نمود. که معمولاً اشکال آنها مانند شکل‌های سطح مقطع کanal اصلی می‌باشد.

نسبت‌های سطوح مقاطع سیستم راهگاهی

محاسبه و تجربه‌های متعدد نشان داده است که برای عملی شدن یا بهتر نمودن مذاب‌ریزی باید نسبت‌های معینی بین سطح مقطع‌های سیستم راهگاهی وجود داشته باشد به عبارت ریاضی باید:

$$A_s : A_r : A_g = a : b : c$$

مقادیر a , b و c بستگی به جنس مذاب و نوع قالب و عوامل متعدد دیگری دارد. در جدول زیر نسبت‌های راهگاهی مربوط به برخی از فلزات و آلیاژهای صنعتی آورده شده است.

جدول ۲- نسبت‌های راهگاهی مربوط به فلزات و آلیاژهای صنعتی

نسبت راهگاهی متداول $A_s:A_r:A_g$	نوع سیستم	فلز یا آلیاژ
۱:۲:۱/۵ ۱:۳:۳ ۱:۱:۰/۷ ۱:۲:۲ ۱:۱:۱	غیرفشاری	فولاد
	غیرفشاری	
	فشاری	
	غیرفشاری	
	—	
۱:۴:۴ ۱:۱/۳:۱/۱	غیرفشاری	چدن خاکستری
	فشاری	
۱:۲:۲ ۱:۲:۴ ۱:۴:۴	غیرفشاری	آلومینیوم
	فشاری	
	غیرفشاری	
۱:۱:۱ ۱:۱:۳	—	برنج (آلیاژ مس - روی)
	غیرفشاری	

نکته

لازم به ذکر است که نسبت‌های داده شده در جدول بالا تنها در شرایط خاصی (نظیر نوع قطعه ریختگی، نوع آلیاژ، روش‌های ذوب، نوع قالب و...) مورد استفاده قرار می‌گیرند. یعنی برای یک مورد خاص با مراجعه به جدول‌های موجود در منابع و کتاب‌های ریخته‌گری می‌توان اندازه‌های مطلوب را به دست آورد.



مثال: در صورتی که نسبت سطح مقطع‌های یک سیستم راهگاهی $A_s:A_r:A_g = 1:2:4$ باشد و مجموع سطوح مقاطع کanal‌های فرعی 650 mm^2 باشد، سطح مقطع و قطر راهگاه باریز را محاسبه کنید.
حل: داده‌ها و خواسته‌ها:

داده‌ها	خواسته‌ها
$A_s:A_r:A_g = 1:2:4$ $A_g = 650 \text{ mm}^2$	$A_s = ?$ $d = ?$

با توجه به نسبت‌های راهگاهی داده شده می‌توان چنین نوشت:

$$A_s:A_g = 1:4 \text{ یا } \frac{A_s}{A_g} = \frac{1}{4} = \frac{A_s}{650}$$

$$\Rightarrow A_s = \frac{650 \times 1}{4} = 162.5 \text{ mm}^2$$

سطح مقطع راهگاه باربریز

$$A_s = \frac{d^2 \pi}{4} = 162.5 = \frac{d^2 \pi}{4} \Rightarrow d^2 = \frac{162.5 \times 4}{\pi / 4} = 207.006$$


$$d = \sqrt{207.006} \Rightarrow d = 14.38 \text{ mm}$$

در مثال فوق چنانچه نسبت راهگاهی $A_s:A_r:A_g = 1:2:4$ برقرار باشد، سطح مقطع کanal اصلی را محاسبه کنید.

فعالیت
کلاسی



مثال: در سیستم راهگاهی فشاری نشان داده شده در شکل ۲۲، در صورتی که مجموع سطوح مقاطع راهگاهی فرعی 350 mm^2 باشد بقیه اجزای سیستم راهگاهی (سطح مقطع راهگاه باربریز و کanal اصلی) را برای نسبت داده شده زیر محاسبه کنید.

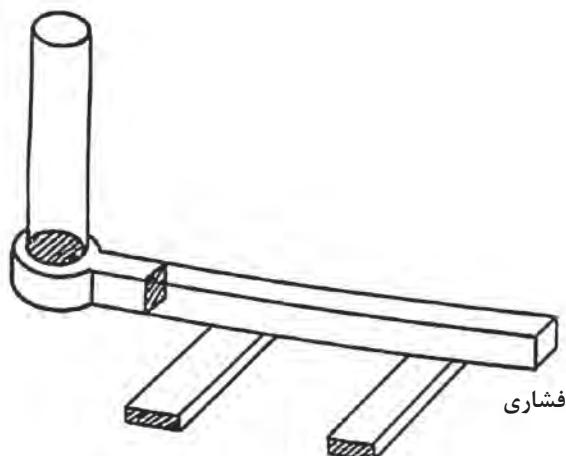

شکل ۲۲

$$A_s:A_r:A_g = 4:8:3$$

حل: داده‌ها و خواسته‌ها:

داده‌ها	خواسته‌ها
$A_s : A_r : A_g = 4 : 8 : 3$	$A_s = ?$
$A_g = 350 \text{ mm}^2$	$A_r = ?$

$$\frac{A_s}{A_g} = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{A_s}{350} = \frac{4}{3}$$

$$A_s = \frac{350 \times 4}{3} = 466.67 \text{ mm}^2$$

$$\frac{A_g}{A_r} = \frac{3}{8} \Rightarrow \frac{350}{A_r} = \frac{3}{8}$$


$$A_r = \frac{350 \times 8}{3} = 933.33 \text{ mm}^2$$

در سیستم راهگاهی غیرفشاری نشان داده شده در صورتی که سطح مقطع راهگاه اصلی 466 mm^2 باشد، بقیه اجزای سیستم راهگاهی (سطح مقطع راهگاه بارزیز و مجموع سطوح مقاطع راهباره‌ها) را برای نسبت داده شده زیر محاسبه کنید.

فعالیت
کلاسی



$$A_s : A_r : A_g = 1 : 2 : 4$$

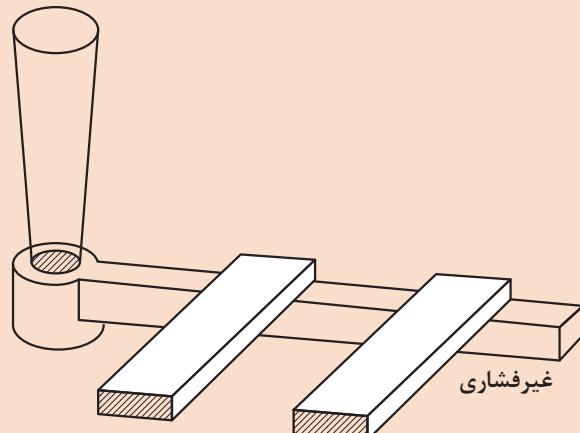

شکل ۲۳

عنوان پودمان	تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری)	استاندارد عملکرد (کیفیت)	نتایج مورد انتظار	شاخص تحقق	نمره
			بالاتر از حد انتظار	محاسبه و تحلیل جرم قطعه ریختگی به کمک نقشه فنی، آلیاژسازی و سطح مقطع سیستم راهگاهی و نسبت‌های سطوح مقاطع سیستم راهگاهی	۳
پودمان ۵: محاسبات فنی	کاربرد محاسبات فنی در تولید قطعات فلزی	محاسبه و تحلیل تولید قطعات فلزی براساس استاندارد	در حد انتظار	محاسبه جرم قطعه ریختگی به کمک نقشه فنی، محاسبه آلیاژسازی و سطح مقطع سیستم راهگاهی و نسبت‌های سطوح مقاطع سیستم راهگاهی	۲
			پایین‌تر از حد انتظار	محاسبه سطح حجم، جرم و وزن	۱
نمره مستمر از ۵					
نمره واحد یادگیری از ۳					
نمره پودمان از ۲۰					

