

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



# عملیات ذوب و ریخته‌گری

رشته متالورژی  
گروه مواد و فراوری  
شاخه فنی و حرفه‌ای  
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب: عملیات ذوب و ریخته‌گری - ۲۱۱۵۳۲

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: حسن حامد، غلامرضا خلچ، ندی دیدهور، امیر ریاحی، اسدالله عابدی، حسن عبداللهزاده، حسن طبیب‌زاده و محمد معتمدی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)  
خلیل آذرخش، ایمان حسین پور، داود رجی، علی کرمی و علی نعیمی گرانی (اعضای گروه تألیف) - محسن نیکبخت (ویراستار ادبی)

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسه افزوده آماده‌سازی: مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - فاطمه رئوف پی و ارمغان رحمانپور (صفحه آرا) - سعید آقایی (رسام)

نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۰۹۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir), [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخن)

تلفن: ۰۹۰۹۸۵۱۶۱-۴، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰/۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ پنجم ۱۴۰۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

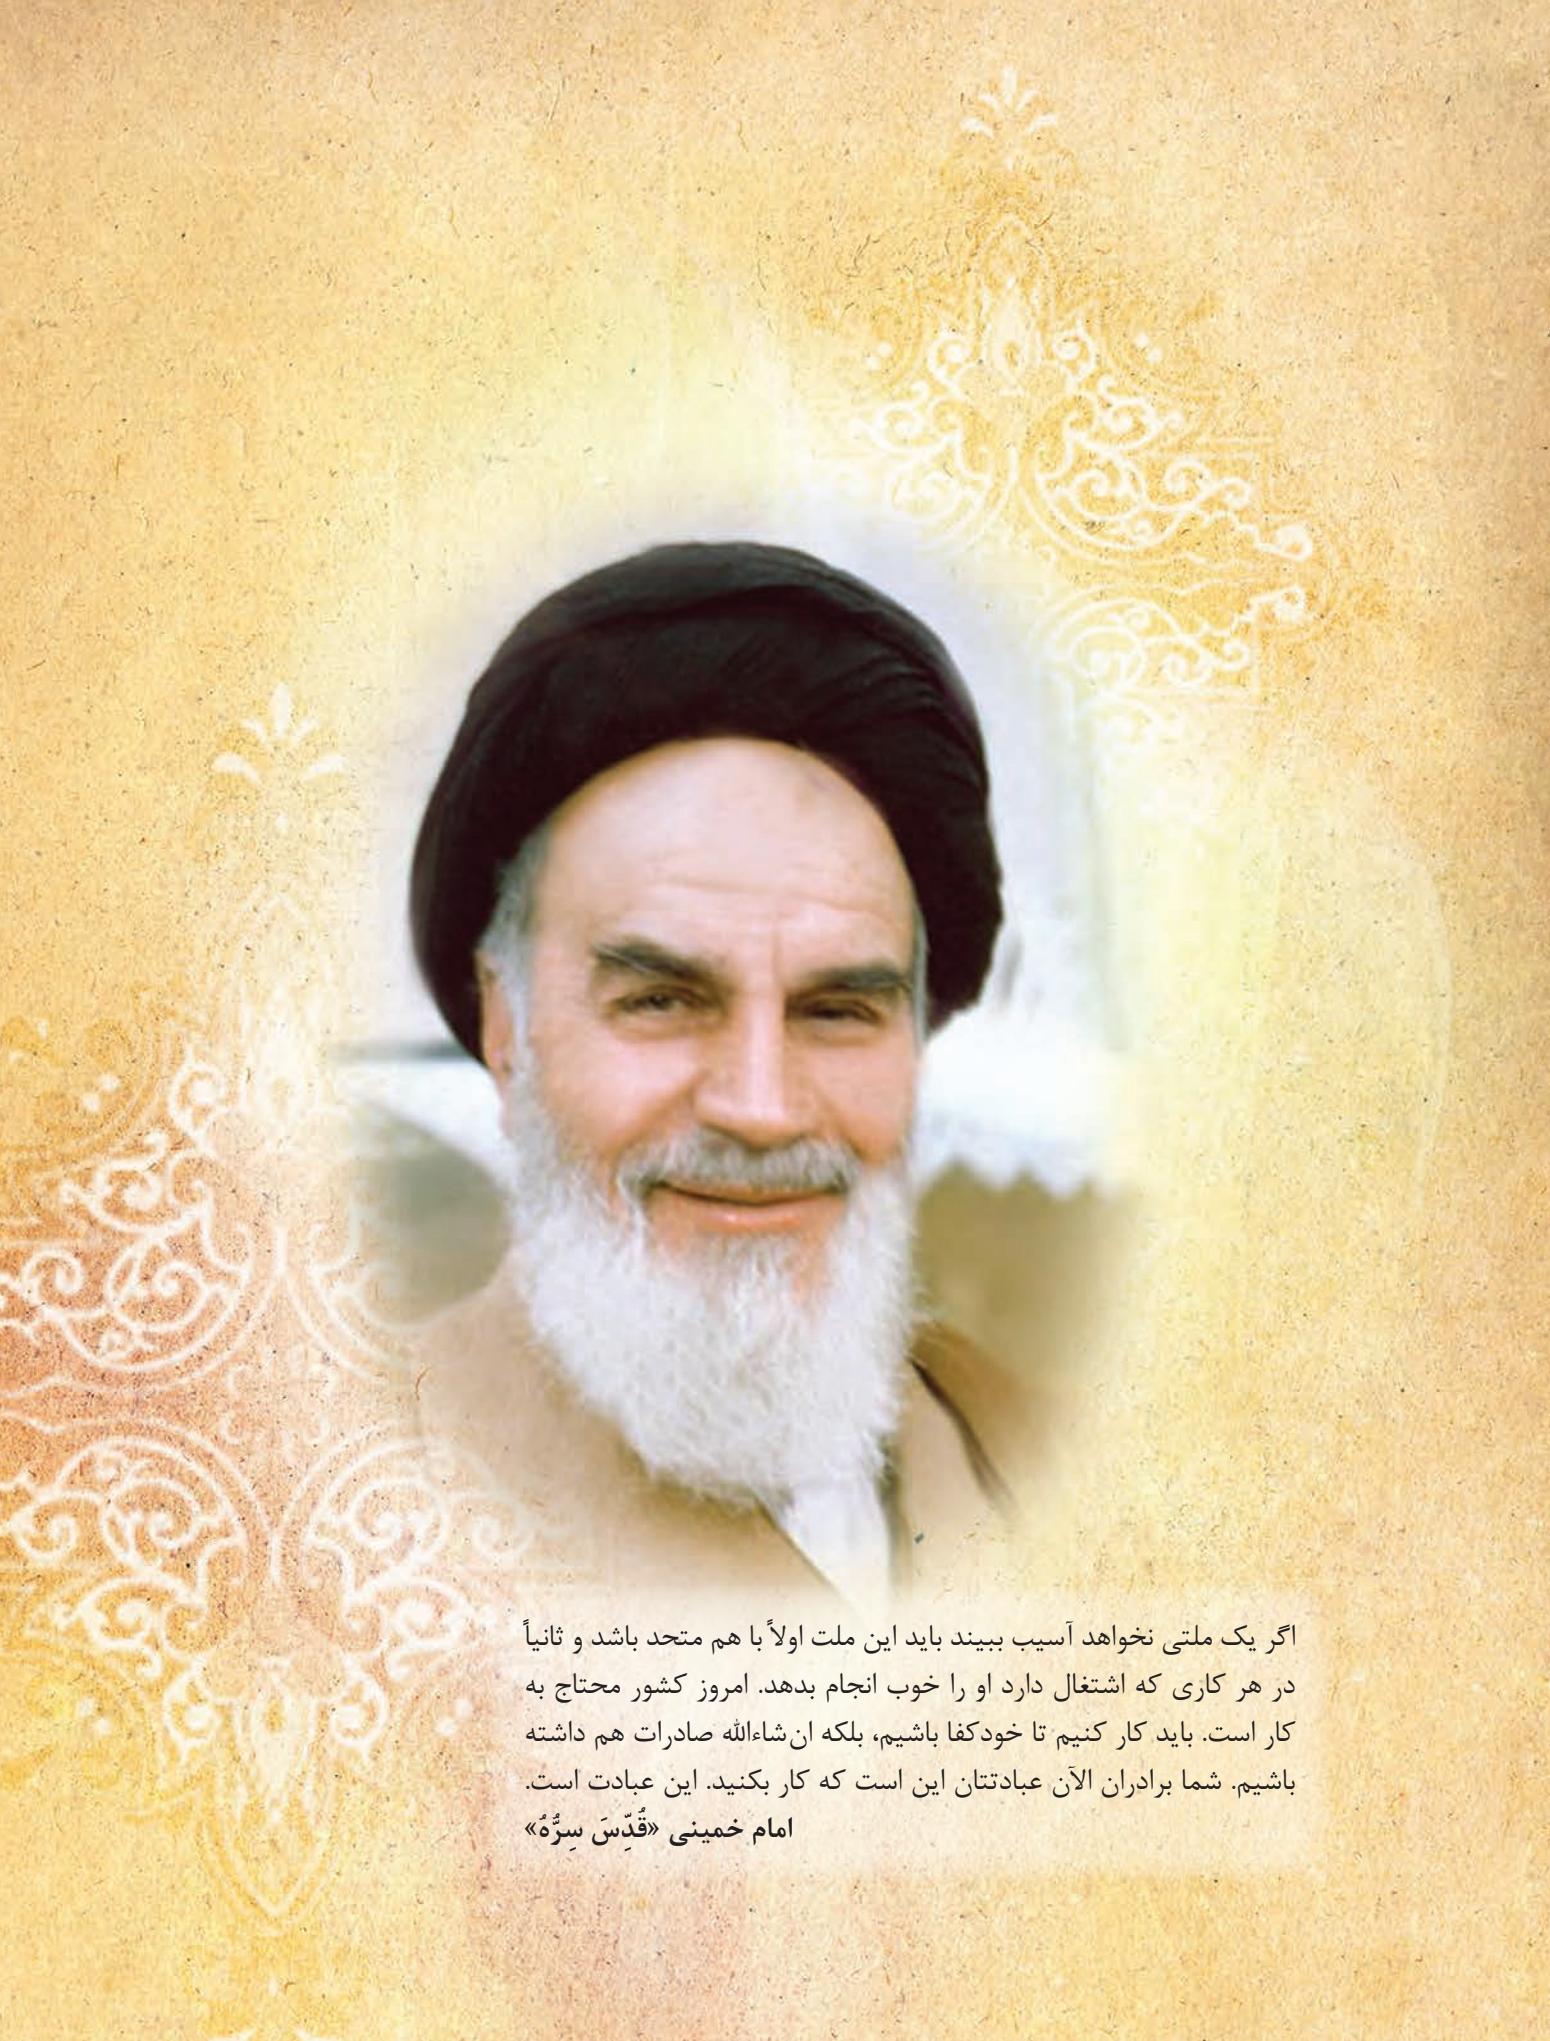

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد او را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم، بلکه ان شاءالله صادرات هم داشته باشیم. شما برادران الآن عبادتتان این است که کار بکنید. این عبادت است.  
**امام خمینی «قدس سرہ»**

## فهرست

پودمان ۱ - قالب‌گیری و ماهیچه‌گیری CO <sub>2</sub>	۱۱
واحد یادگیری: قالب‌گیری CO <sub>2</sub>	۱۲
قالب‌گیری CO <sub>2</sub>	۱۳
واحد یادگیری: ماهیچه‌گیری CO <sub>2</sub>	۳۰
ماهیچه‌گیری	۳۱
پودمان ۲ - آماده‌سازی قالب‌های فلزی	۳۹
واحد یادگیری: آماده‌سازی قالب‌های فلزی	۴۰
آماده‌سازی قالب‌های فلزی	۴۱
پودمان ۳ - خارج کردن قطعه از قالب	۶۱
واحد یادگیری: خارج کردن قطعه از قالب و جداکردن سیستم راهگاهی از آن	۶۲
خارج کردن قطعه از قالب	۶۳
جداکردن سیستم راهگاهی، تغذیه و تمیزکاری	۷۳
برش کاری	۸۰
انیارش راهگاه، تغذیه و قطعات برگشتی	۸۳

<b>پودمان ۴- ذوب ریزی</b>	.....	.....
۸۷	.....	.....
۸۸	.....	واحد یادگیری: ذوب ریزی
۸۹	.....	ذوب فلزات
۱۰۱	.....	استفاده از مواد عایق و گرمایز در تغذیه
<b>پودمان ۵- نسوزکوبی کوره ذوب</b>	.....	.....
۱۰۷	.....	.....
۱۰۸	.....	واحد یادگیری: نسوزکوبی کوره ذوب
۱۱۲	.....	نوع و جنس آنتن (سیم اتصال زمین) و نحوه نصب و اتصال آن
۱۱۵	.....	مقدار خاک مورد نیاز، مقدار کوبش و روش کوبیدن کف کوره
۱۲۲	.....	آجرچینی کوره بوته‌ای (زمینی)

## سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی جوشکاری
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه

۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، سومین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته متالورژی در پایه یازدهم تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی عملیات ذوب و ریخته‌گری شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرست جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید،

تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی، امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو است که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید از آن استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. اجزای دیگری نیز در بسته آموزشی برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعته به وبگاه رشته خود با نشانی [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir) می‌توانید از عنایوین آنها مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی، طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است بنابراین توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته متالورژی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنانی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی لازم است برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزوی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره پنج پودمان بوده است. در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، باید به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمومات کسب شایستگی هستند. همچنانی برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است. کتاب شامل پودمان‌های زیر است:

پودمان اول: ۱- قالب‌گیری و ماهیچه گیری  $\text{CO}_2$ ، در این پودمان مفهوم قالب گیری  $\text{CO}_2$  و ویژگی‌های آن در واحدهای یادگیری جداگانه ارائه شده است.

پودمان دوم: آماده‌سازی قالب‌های فلزی می‌باشد که در آن اصول آماده‌سازی قالب‌های فلزی، انواع قالب‌های فلزی و کاربرد آن بیان شده است.

پودمان سوم: خارج کردن قطعه از قالب و جدا کردن سیستم راهکاری از آن نام دارد که در این پودمان خارج کردن قطعه از قالب، انواع قالب‌ها و مراحل جداسازی شرح داده شده است.

پودمان چهارم: ذوب‌ریزی نام دارد. در این پودمان، پس از ساخت قالب ریخته‌گری نحوه ذوب‌ریزی در مراحل مختلف آموزش داده می‌شود.

پودمان پنجم: با عنوان نسوز‌کوبی کوره ذوب است که در واحد یادگیری آن انواع مواد عایق و دیرگذار مورد استفاده در دیواره کوره‌های ریخته‌گری، نحوه عایق گذاری و نصب و اتصال آن به طور کامل ارائه شده است.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



## پو دمان ۱

قالب گیری و ماهیچه گیری CO<sub>2</sub>

## واحد یادگیری: قالب‌گیری $\text{CO}_2$

در این واحد یادگیری، نحوه قالب‌گیری مدل در درجه زیری، قالب‌گیری مدل در درجه رویی، تعبیه سیستم راهگاهی و تعزیه، دمشن گاز  $\text{CO}_2$ ، جفت کردن دو نیمه قالب و اعمال پوشان توضیح داده می‌شود.

## استاندارد عملکرد کار

تهیه و ساخت قالب  $\text{CO}_2$  با استفاده از درجه، مخلوط ماسه، ابزار قالب‌گیری، مدل، گاز  $\text{CO}_2$  براساس استانداردها و دستورالعمل‌های مربوطه

## پیش نیاز

قالب‌گیری به روش ماسه تر

## قالب‌گیری $\text{CO}_2$

هنگامی که در ریخته‌گری قطعات، قالب‌هایی با استحکام بالا و باکیفیت سطحی مناسب مورد نیاز باشد از فرایند قالب‌گیری  $\text{CO}_2$  (کربن دی اکسید) استفاده می‌شود. در فرایند قالب‌گیری به روش  $\text{CO}_2$  به جای استفاده از خاک رس از سدیم سیلیکات به عنوان چسب استفاده می‌شود و قالب و ماهیچه را توسط گاز  $\text{CO}_2$  خشک و استحکام‌دهی می‌کنند.

در حالت ماشینی قالب و ماهیچه با سرعت زیاد و در مدت چند دقیقه تولید می‌شود.

قالب‌گیری  $\text{CO}_2$  به صورت دستی و ماشینی قابل انجام است.

در صورتی که خط جدایش قالب افقی باشد با بهره‌گیری از وزنه روی قالب و در صورتی که خط جدایش عمودی (قالب کتابی) باشد با استفاده از گیره پیچ دستی، دو نیمة قالب را به هم محکم می‌کنند و عملیات باربریزی را انجام می‌دهند.

روش  $\text{CO}_2$  برای تمام آلیاژهای معمول ریختگی نظری مس، آلومینیوم، منیزیم و به طور وسیع فولادها و چدن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این روش قابلیت تولید قطعاتی با وزن کمتر از یک کیلوگرم تا چندین تن را دارد می‌باشد (شکل ۱).



ج) محصول نهایی



ب) دمش گاز  $\text{CO}_2$  جهت استحکام بخشی قالب



الف) قالب‌گیری

شکل ۱- روش قالب‌گیری  $\text{CO}_2$  - دستی و قطعه ریختگی چدنی پوسته پمپ حلزونی ۲۰ تنی

روش قالب‌گیری  $\text{CO}_2$  را با دیگر روش‌های قالب‌گیری مقایسه کنید.

پرسش





نام قطعات (تولید شده به روش CO<sub>2</sub>) نشان داده شده در جدول را بنویسید:

شماره	نام قطعه	شکل
۱	شیر فلکه آب	
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		

### قالب‌گیری درجه زیرین و دمش گاز CO<sub>2</sub>:

مدل را قبل از قرار دادن روی صفحه زیر درجه کنترل کرده و از صحت آن اطمینان حاصل می‌کنند، آنگاه نیمۀ پایینی مدل را روی صفحه مدل قرار می‌دهند. سپس مخلوط ماسه آماده شده را به داخل درجه ریخته به گونه‌ای که حداقل نصفی از درجه پر شود و با کوبه‌ای مناسب عملیات کوبش را انجام می‌دهند. قبل از اینکه دوباره مخلوط ماسه را به درجه اضافه کنند باید سطح ماسه مضرس (دندانه دندانه و غیر یکنواخت) باشد تا مخلوط ماسه جدید به ماسه قبلی متصل شود. کوبش زیاد باعث تراکم بسیار بالای ماسه شده بنابراین هنگام دمش گاز CO<sub>2</sub> به داخل قالب، باعث سختی و تردی قالب شده و در هنگام مذاب‌ریزی در اثر انبساط، قالب ترک خورده و در نتیجه قطعه معیوب می‌شود. جهت یکنواختی استحکام در قالب، کوبش را از دور درجه به سمت مرکز با دقیق انجام می‌دهند و سپس ماسه‌های اضافی روی درجه را توسط کاردک از روی سطح درجه بر می‌دارند. جهت دمش گاز CO<sub>2</sub> توسط سیخ هوکش در سطح قالب سوراخ‌هایی متعدد و به فاصله مشخص حدوداً هر ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر ایجاد می‌کنند. پس از آن با تجهیزات دمش گاز، گاز CO<sub>2</sub> را به داخل قالب هدایت می‌کنند. دبی گاز باید تنظیم باشد. (۳ تا ۶ کیلوگرم بر ساعت و فشار ۲۰ تا ۴۰ PSI). زیرا اثرات دبی و فشار کم و زیاد باعث غیر یکنواختی استحکام قالب می‌شود. مدت زمان دمش گاز، فعالیتی کاملاً تجربی است و به دمای محیط و مواد افروزدنی به قالب و حجم مخلوط ماسه در قالب بستگی دارد. به صورت تجربی مشخص شده است که هر کیلوگرم گاز CO<sub>2</sub> برای ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم مخلوط ماسه کافی است. پس از اطمینان نسبت به استحکام قالب، درجه و صفحه درجه را با هم برگردانده و درجه را روی یک سطح هموار و صاف قرار می‌دهند و به آرامی صفحه زیر درجه را از روی قالب بر می‌دارند. به منظور یکنواختی در استحکام قالب روی سطح ماسه درجه را دوباره مقدار کمی گاز CO<sub>2</sub> می‌دمند.

مدل‌هایی که روی صفحه نصب شده‌اند به نام مدل‌های صفحه‌ای معروف هستند و نیازی به چینش مدل بر روی صفحه زیر درجه ندارند و در نتیجه از دقت و سرعت بیشتری در تولید قالب برخوردارند.

نکته





قالب‌گیری  $CO_2$  درجه زیرین با استفاده از تجهیزات و ابزار قالب‌گیری بر اساس استانداردهای DIN ۱۵۱۱، DIN ۴۷۶۶ و دستورالعمل‌های مربوط به سفارش دهنده قطعه اجرا می‌شود.

ماسه مورد استفاده در فرایند (روش تولید) سدیم سیلیکات معمولاً با عدد ریزی (اندازه دانه) ۵۵ تا AFS ۸۵ است. برای ماسه با عدد ریزی AFS ۵۵، سه درصد چسب و برای ماسه با عدد ریزی AFS ۸۵، چهار و نیم درصد چسب سدیم سیلیکات نیاز است. البته ماسه‌های دیگری مانند: ماسه زیرکنی، کرومیتی و اولوینی نیز ممکن است استفاده شوند که انتخاب آنها به نوع آلیاژ، دمای مذاب، حجم قطعه و روش قالب‌گیری بستگی دارد. معمولاً ماسه‌های استفاده شده در فرایند  $CO_2$  قابلیت بازیافت را ندارند. ترکیب اصلی سدیم سیلیکات که به عنوان چسب در روش  $CO_2$  استفاده می‌شود، در رابطه زیر آمده است.

$$\frac{Na_2O}{SiO_2} = \frac{1}{2}$$

۷ تا ۲۸ درصد سدیم اکسید ( $Na_2O$ ) ۲۶+ تا ۶۴ درصد سیلیس ( $SiO_2$ ) + ۱۷ تا ۶۷ درصد آب ( $H_2O$ ) مشخصه سدیم سیلیکات به وسیله نسبت وزنی سیلیس به سدیم اکسید نشان داده می‌شود. پرصرف‌ترین سدیم سیلیکات در محدوده نسبت‌های وزنی بین  $\frac{Na_2O}{SiO_2} = \frac{1}{2}$  است.



در کارگاه با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مقدار لازم ماسه سیلیسی را با چسب سدیم سیلیکات به نسبت ۳ تا ۴/۵ درصد وزنی که به عدد ریزی ماسه بستگی دارد، توسط مخلوط کن ماسه به مدت سه دقیقه کاملاً مخلوط کنید. سپس مخلوط ماسه آماده شده را در سطل دردار تخلیه کنید و در آن را بیندید تا جهت استفاده در مرحله قالب‌گیری درجه زیرین و رویی آماده باشد.



- ۱ آیا قالب  $CO_2$  قابلیت تولید قطعات پیچیده را دارد؟ قابلیت تولید قطعات به تعداد زیاد را چطور؟
- ۲ به نظر شما قالب  $CO_2$ ، قابلیت ریخته‌گری انواع آلیاژها را دارد؟ از لحاظ ابعادی چطور؟
- ۳ دقیق ابعادی قطعات تولیدی به روش  $CO_2$  نسبت به ماسه تر چگونه است؟
- ۴ کیفیت سطحی قطعات در قالب‌های  $CO_2$  نسبت به ماسه تر چگونه است؟
- ۵ ماسه این قالب‌ها قابلیت استفاده دوباره را دارد؟ چرا؟

امروزه در بسیاری از کارگاه‌های ریخته‌گری با تجهیزات محدود از این روش برای تولید بخش زیادی از قطعات ریختگی استفاده می‌شود. در این روش قطعات با دقیق ابعادی بالا، کیفیت سطحی مناسب به همراه سرعت تولید بالا و مقرر به صرفه تولید می‌شوند.

روش  $CO_2$  قابلیت ریخته‌گری انواع فلزات و قطعات پیچیده را داشته و دقیق ابعادی و کیفیت سطح و استحکام قالب آن نسبت به قالب ماسه تر بسیار بالاتر است.

قالب‌های ساخته شده با این روش قابلیت استفاده دوباره را نداشته زیرا یک لایه میکرونی (نازک) چسب سدیم سیلیکات دانه‌های ریز ماسه را احاطه کرده و مانع از چسبیدن مجدد ذرات ماسه به هم می‌شود.

روش قالب‌گیری CO<sub>2</sub> قابلیت تولید قطعاتی از قبیل پوسته‌های دیفرانسیل، گیربکس، پمپ‌های آب و پمپ‌های هیدرولیک، اتصالات آب، شیر آتش نشانی، شعله پخش کن گاز و بسیاری دیگر از قطعات صنعتی را دارد (شکل‌های ۲ و ۳).



شکل ۳- قالب درجه زیرین یک قطعه صنعتی



شکل ۲- قالب درجه زیرین یک قطعه صنعتی

در هنگام قالب‌گیری استفاده از ماسک تنفسی، عینک، لباس کار، دستکش و کفش کار الزامی است.

نکته ایمنی



در مورد بازیافت ماسه‌های مصرفی بعد از قالب‌گیری به روش CO<sub>2</sub> تحقیق کنید.

تحقیق کنید



استنشاق ذرات معلق مخلوط ماسه و پودر جداکننده در هنگام قالب‌گیری باعث بیماری‌های مزمن ریوی می‌شوند.

هشدار



### کار عملی ۱: اجرای عملیات قالب‌گیری درجه زیری

فعالیت کارگاهی



با نظارت هنرآموز محترم:

- ۱ تجهیزات، ابزار و مواد مورد نیاز در کارگاه را آماده کنید.
- ۲ مدل دو تکه‌ای با سطح جدایش یکنواخت را پس از بررسی و حصول اطمینان از کیفیت سطح و شبی استاندارد انتخاب کنید.
- ۳ نیمه بدون پین مدل را روی صفحه زیر درجه قرار دهید.

**نکته:** در صورتی که حوضچه پای راهگاه و راهباره از پیش ساخته شده باشد به همراه مدل روی صفحه زیردرجه قرار دهید.

۴ مخلوط ماسه را روی مدل طوری بریزید تا سطح آن را کاملاً بپوشاند.

۵ مخلوط ماسه اطراف مدل را توسط کوبه متراکم کنید.

۶ دوباره مخلوط ماسه را اضافه کرده تا درجه از مخلوط ماسه پر شود، سپس با کوبه مناسب ماسه را متراکم کنید.

**نکته:** توجه داشته باشید که ایجاد تراکم ماسه در روش  $CO_2$  نسبت به روش ماسه تر باید کمتر باشد.

۷ ماسه اضافه روی قالب را با کاردک بتراشید.

۸ پس از صاف کردن سطح قالب، به وسیله سیخ هوا کانال های عبور گاز  $CO_2$  را ایجاد کنید و سعی کنید که تعداد کانال ها به طور یکنواخت در سطح قالب ایجاد شود.

۹ با استفاده از تجهیزات گازدهی عمل دمش گاز  $CO_2$  را انجام دهید.

۱۰ نیمه قالب آماده شده را همراه با صفحه زیردرجه چرخانده و روی یک سطح صاف قرار دهید و دوباره عمل گازدهی را جهت اطمینان از استحکام قالب تکرار کنید.

هنگام استفاده از چسب سدیم سیلیکات از دستکش استفاده کنید و در صورت آغشته شدن پوست دست با چسب بلا فاصله با آب بشویید.

نکته ایمنی



چسب سدیم سیلیکات باعث حساسیت های پوستی می شود.

هشدار



### قالب‌گیری درجه رویی

بعد از قالب‌گیری درجه زیرین موارد زیر باید انجام شود:

۱ کیفیت سطح، شیب و سلامت نیمه مدل بالایی را کنترل می کنند.

۲ از صحت پیوندها و انطباق کامل دو نیمه مدل اطمینان حاصل می کنند.

۳ نیمه رویی مدل را با دقیق کنترل و روی نیمه پایینی قرار می دهند.

۴ با توجه به طراحی انجام شده اجزای سیستم راهگاهی (راهبار و کانال بارریز) را نصب می کنند.

۵ پیوندهای درجه رویی را از لحاظ ترک و آسیب دیدگی به طور چشمی و از لحاظ ابعادی با کولیس کنترل کرده و سپس آن را روی درجه زیرین قرار می دهند.



از انطباق دو درجه بر روی هم اطمینان حاصل شود.



## کارعملی ۲: کنترل چشمی مدل قالب‌گیری

با نظارت هنرآموز محترم:

۱ برای اطمینان از سلامت مدل تمامی اطراف و اجزای مدل را به صورت چشمی بررسی کنید، به‌طوری که هیچ‌گونه زبری، ترک خوردگی، شکستگی و آثار ضربه روی سطوح آن خصوصاً سطوح جانبی مدل مشاهده نشود.

۲ بررسی کنید که جهت شیب در نیمة بالا و پایین مدل رعایت شده باشد.

۳ پین‌های درجه و مدل نباید شکستگی و لقی داشته باشند و هنگام جفت کردن دو قسمت مدل، به راحتی و بدون گیر داشتن و چسبیدن، از هم جدا شوند (زیرا در غیر این صورت باعث ایجاد پیچیدگی، تاب برداشتن و ایجاد پلیسه در خط جدایش قطعه می‌شود).



۱ چگونه از سلامت مدل اطمینان حاصل می‌شود؟

۲ پین در مدل چه نقشی دارد و چه مشکلاتی را می‌تواند ایجاد کند؟


۳ چرا موقعیت استقرار مدل، تغذیه، راهگاه و راهبار در قالب مهم است؟

اطمینان از سلامت مدل نیاز به کنترل ابعادی با کولیس، خط‌کش و دیگر لوازم اندازه‌گیری دارد، همچنین نیاز به کنترل کیفی سطح مدل به صورت چشمی از لحاظ زبری، آسیب دیدگی، لقی پین‌ها و انطباق کامل دو نیمه مدل روی هم دارد که در مجموع می‌توان از سلامت مدل اطمینان حاصل کرد. نقش پین‌ها در مدل ایجاد انطباق است و چنانچه پین‌های مدل شکستگی و یا لقی داشته باشند باعث جابه‌جایی دو نیمه مدل روی هم و در نتیجه ایجاد همین عیب در قطعه ریختگی خواهد شد. علاوه بر پین، موقعیت استقرار مدل، تغذیه، راهگاه و راهبار در صفحه مدل و هماهنگی آن در قالب اهمیت دارد زیرا قرار نگرفتن صحیح هر یک از آنها منجر به پدید آمدن عیوب مختلف متالورژیکی و فیزیکی (ابعادی و شکل هندسی) در قطعه خواهد شد.




نقش سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در سلامت قطعه ریختگی چیست؟

**سیستم راهگاهی:** دستیابی به یک قطعه ریختگی سالم، نیاز به کنترل و هدایت مناسب جریان مذاب در قالب تا کامل شدن انجامد آن دارد. به‌طور کلی مجموعه راههایی که مذاب برای ورود به محفظه قالب از آن عبور می‌کند را سیستم راهگاهی می‌نامند. یک سیستم راهگاهی بر اساس شکل و ابعاد قطعه ریختگی، جنس مذاب و نوع انجام، مواد قالب و درجه حرارت مذاب طراحی و اجرا می‌شود (شکل ۴ و ۵).

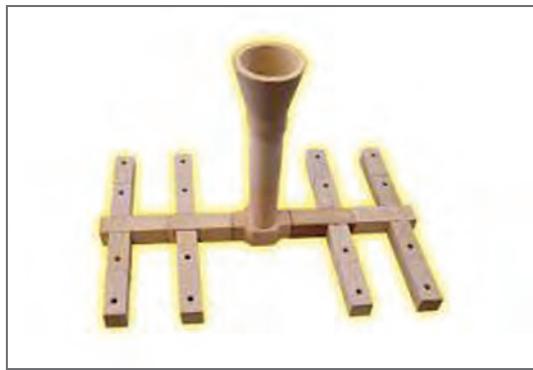

شکل ۵ - سیستم راهگاهی

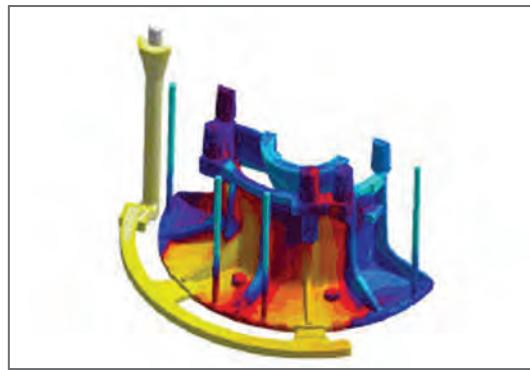

شکل ۴ - طراحی سیستم راهگاهی برای قطعه هوزینگ

**اجزای یک سیستم راهگاهی:** سیستم راهگاهی یکی از بخش‌های مهم قالب‌گیری است که چگونگی نحوه هدایت مذاب به محفظه قالب را تعیین می‌کند. سیستم راهگاهی می‌تواند به صورت اجزای پیش ساخته از چوب یا فلز آماده شود و بر روی صفحه مدل نصب یا روی آن قرار داده شود. البته هنگامی که قالب‌گیری ماشینی و یا تعداد زیادی از قطعه موردنظر باشد از سیستم‌های راهگاهی نصب شده بر روی مدل صفحه‌ای استفاده می‌شود. همچنین در دیگر موارد برای کاهش تلاطم و افزایش کیفیت مجرای ورودی مذاب از اجزای پیش ساخته سیستم راهگاهی که بر روی مدل صفحه‌ای قرار می‌گیرد استفاده می‌کنند. (شکل‌های ۶ و ۷)



شکل ۷ - قطعات ریخته شده با سیستم راهبار و راهباره




شکل ۶ - راهبار و راهباره‌ها روی مدل صفحه‌ای

پرسش



آیا سیستم راهگاهی و تغذیه، نیاز به محاسبه و طراحی دارند؟  
ویژگی‌های یک سیستم راهگاهی صحیح و مناسب چیست؟

یکی از شرایط لازم در تولید قطعات ریختگی سالم، محاسبه و طراحی صحیح سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری است زیرا هنگام بارگیری و توقف مذاب در قالب، نیروهای وارد بر مذاب مرتب در حال تغییر هستند. به همین دلیل سیستم راهگاه و تغذیه باید محاسبه و طراحی شوند.

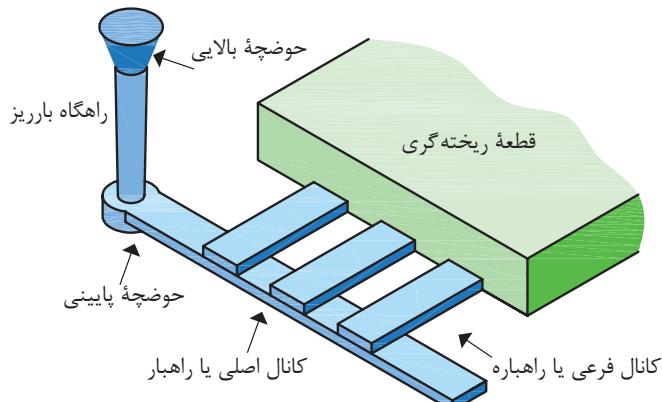

شکل ۸- اجزای یک سیستم راهگاهی

### اجزای یک سیستم راهگاهی

یک سیستم راهگاهی به طور کلی می‌تواند دارای اجزایی مطابق شکل ۸ باشد:

- ۱ حوضچه بارریز
- ۲ راهگاه
- ۳ حوضچه پایی راهگاه
- ۴ راهبرار (کanal اصلی)
- ۵ کanal ممتد
- ۶ راهبراره (کanal فرعی)

**۱- حوضچه بارریز (حوضچه بالای راهگاه):** حوضچه بارریز به شکل کاسه‌ای - قیفی یا گلابی - لگنی تعبیه می‌شود. حوضچه‌های کاسه‌ای - قیفی زمانی کاربرد دارند که مذاب سیالیت کمی داشته یا اینکه ضخامت قالب کم و از بخش‌های نازکی برخوردار است بنابراین باید مذاب بتواند در زمان کمتری قالب را پر کند. البته زمان پرشدن قالب به پارامترهای دیگری از قبیل جنس و مواد قالب نیز مرتبط است. حوضچه‌های گلابی - لگنی زمانی کاربرد دارند که نیاز به تنظیم سرعت جريان مذاب بوده و مذاب نیز از سیالیت خوبی برخوردار است. علاوه بر این برای مذاب فلزاتی که به تلاطم و اکسیداسیون حساس‌اند از این نوع حوضچه‌ها استفاده می‌شود. با وجود حوضچه گلابی - لگنی، در زمان بارریزی نسبت به ریزش مستقیم مذاب در حوضچه کاسه‌ای - قیفی کمترین آسیب به قالب وارد می‌شود.

**۲- راهگاه بارریز (لوله راهگاه):** راهگاه بارریز مجرای عمودی است که هدف آن هدایت مذاب به کanal اصلی است و به شکل مخروط ناقص از جنس چوب یا فلز ساخته می‌شود. دلیل مخروطی بودن راهگاه، جلوگیری از ورود هوا به قالب در حین مذاب‌ریزی است و ابعاد آن (قطر و ارتفاع) متناسب با ابعاد مدل و درجه محاسبه می‌گردد.

**۳- حوضچه پای راهگاه:** سرعت مذاب در قسمت پایین راهگاه بارریز به بیشترین مقدار خود می‌رسد درنتیجه تلاطم و آشفتگی جریان مذاب، تخریب قالب و جذب هوا را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد حوضچه پای راهگاه سبب می‌شود تا حدود زیادی این عیب کاهش یابد.

نکته



جهت دستیابی به قطعه‌ای سالم باید از ورود هرگونه سرباره و مواد غیر فلزی که در مذاب معلق هستند به داخل قالب جلوگیری کرد. این کار به وسیله فیلترهای مخصوص انجام می‌شود که اغلب از جنس سرامیک تهیه شده و در محل تعییه شده نصب می‌شود.

**۴- راهبار (کanal اصلی):** مذاب از حوضچه پای راهگاه وارد راهبار می‌شود. در این محرا مذاب مسیری افقی را طی می‌کند و به طور متناسبی بین راهبارهای توزیع می‌شود. راهبار معمولاً در سطح جدایش تعییه می‌شود و بر حسب مورد در درجه رویی و یا درجه زیرین بر اساس سیستم‌های فشاری و یا غیرفشاری قرار می‌گیرد. مقطع راهبار می‌تواند به شکل‌های ذوزنقه، مستطیل، نیم دایره و مثلث طراحی و اجرا شود.

**۵- کanal ممتد:** معمولاً راهبار بعد از انشعاب آخرین راهباره، کمی امتداد می‌یابد تا مواد ناخواسته در جلوی مذاب قبل از ورود به قالب در کanal ممتد جمع شود.

**۶- راهباره (کanal فرعی):** آخرین بخش از سیستم راهگاهی، راهباره است که مذاب از این قسمت وارد قالب می‌شود. سطح مقطع این قسمت می‌تواند به شکل‌های مستطیل، نیم دایره، مثلث طراحی شوند.

### ویژگی‌های سیستم راهگاهی صحیح و مناسب

سیستم راهگاهی صحیح و مناسب باید قابلیت اجرای موارد زیر را داشته باشد:

(الف) مذاب را به سهولت به محفظه قالب انتقال دهد.

(ب) مذاب را به آرامی وارد محفظه قالب کند تا از جذب گاز در مذاب و شسته شدن دیوارهای قالب جلوگیری شود.

(ج) مذاب به گونه‌ای وارد قالب شود که گرمترین مذاب در سیستم راهگاهی باشد.

(د) سیستم راهگاهی به گونه‌ای طراحی شود که مذاب مورد نیاز قالب را تأمین کرده و کمترین دوربیز را در قطعه داشته باشد.

فعالیت کارگاهی



### کار عملی ۳: قالب‌گیری مدل یک تکه

با نظارت هنرآموز، یک مدل یک تکه را قالب‌گیری و برای آن سیستم راهگاهی اجرا کنید.

پرسش



تغذیه چیست و سیستم تغذیه مناسب چه ویژگی‌هایی دارد؟

**(الف)** پس از جامد شدن کامل قطعه ریختگی، منجمد شده و دارای مقدار کافی از فلز مذاب باشد تا بتواند

حفره‌های انقباضی حاصل از انجاماد قطعه را جبران کند.


**(ب)** بهتر است که منبع تغذیه با هوای خارج مرتبط باشد زیرا فشار اتمسفر باعث می‌شود تا مذاب موجود در تغذیه به طرف حفره‌های انقباضی ایجاد شده در قطعه حرکت کند.

**(ج)** انجاماد جهت دار از قطعه ریختگی به طرف تغذیه ایجاد کند.

**(د)** با حداقل مقدار مذاب، بیشترین بهره‌وری را در جبران کسری حجمی مذاب قطعه داشته باشد.



شکل ۱۰- قطعه هوزینگ راهگاه و تغذیه در قطعه هوزینگ

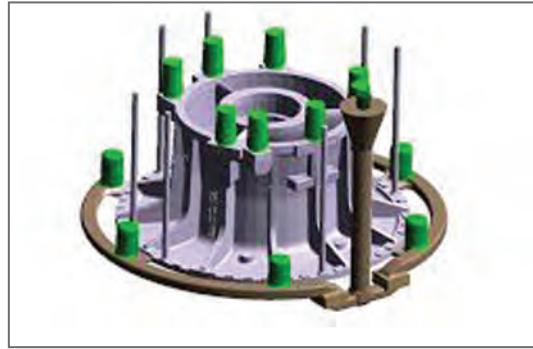

شکل ۹- طراحی سیستم راهگاه و تغذیه در قطعه هوزینگ

کاربرد سیستم تغذیه روباز یا سیستم تغذیه روبسته چیست؟ این دو روش تغذیه چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

پرسش



سیستم تغذیه بر اساس ابعاد و شکل قطعه، جنس مذاب، نوع انجماد و زمان انجماد قطعه طراحی می‌شود. انواع آن به صورت روبسته (کور) و روباز است.

محل تغذیه در مجاورت نقاطی از قطعه ریختگی قرار داده می‌شود که از نقاط دیگر گرم‌تر باشد. نقاط گرم بخش‌هایی از قطعه هستند که مذاب داخل آنها دیرتر از دیگر بخش‌ها سرد می‌شود. در عمل می‌توان ضخیم‌ترین قسمت یک قطعه ریختگی را گرم‌ترین نقطه قطعه در نظر گرفت. محل تغذیه باید به گونه‌ای طراحی شود که انجماد از نقاط انتهایی و سرد قطعه شروع شده و به سمت نقاط گرم قطعه، خصوصاً آخرين نقاطی از قالب که توسط مذاب پر می‌شود، ادامه یابد شکل (۹ و ۱۰). همچنین در قطعاتی که ضخامت‌های غیر یکنواختی دارند از روش‌های دیگری مانند استفاده از مبرد، مواد عایق و گرمaza (اگزوترم) در قالب استفاده می‌کنند.

فعالیت‌کارگاهی




#### کارعملی ۴: ساخت مدل با قالب‌گیری درجه رویی تغذیه

با نظارت هنرآموز، یک مدل مکعب به ابعاد ۸۰ میلی‌متر را انتخاب و قالب‌گیری کنید، سپس سیستم راهگاهی و تغذیه برای آن طراحی کنید و هنگام قالب‌گیری درجه رویی تغذیه را به صورت استوانه‌ای با قطر مناسب روی قالب بالایی ایجاد کنید.

گفت و گو کنید



در ارتباط با تعیین محل نصب سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری برای مدل‌هایی با ضخامت‌های غیر یکنواخت بحث و گفت و گو کنید.

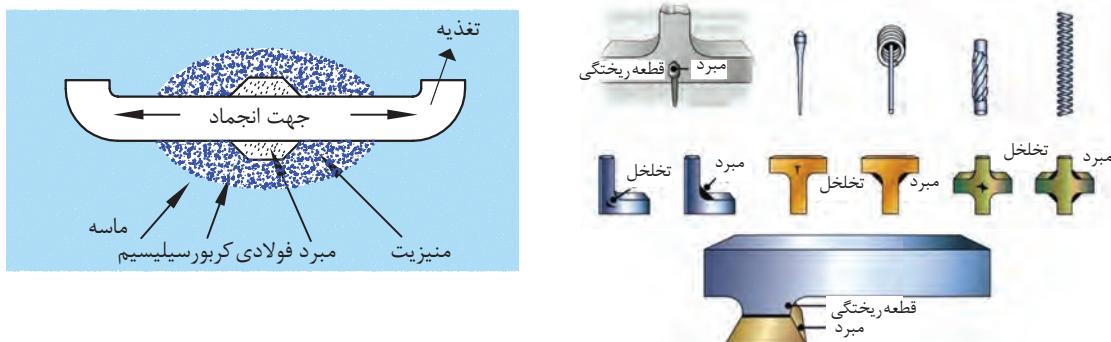

شکل ۱۱- طراحی مبرد در قالب

پرسش

مبرد و کاربرد آن را در قالب توضیح دهید.




**مبردها:** موادی هستند که سرعت سرد شدن را در قسمت‌هایی از قالب که مورد نظر است افزایش می‌دهند. مبردها به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. مبردهای داخلی از جنس مذاب بوده و در قسمت‌های ضخیمی از قطعه که کلیه سطوح جانبی آن پیچیده و غیر مسطح است و قابلیت تعییه تغذیه را ندارد، برای ایجاد جهت انجماد استفاده می‌شوند. مبردهای خارجی برای قسمت‌های ضخیمی از قطعه که سطوحی مسطح و صاف دارد و قابلیت به کار بردن تغذیه در آنجا نباشد، استفاده می‌شود. مبردهای خارجی باید نسبت به مذاب نقطه ذوب بالاتر داشته و هدایت حرارتی آنها نیز بالا باشد و به عنوان دیواره قالب عمل کند و سبب ایجاد جهت انجماد در قالب شود (شکل ۱۱).

پرسش

مواد گرمaza (اگزوترم) و نحوه کار آن را در قالب توضیح دهید.



**مواد عایق و گرمaza (اگزوترم):** هدف از استفاده از مواد گرمaza به تعویق انداختن زمان انجماد در قسمت‌های نازک قطعه است. بنابراین باید انجماد آن قسمت از قالب که دارای ضخامت کمی بوده و به قسمت ضخیم متصل می‌شود نسبت به قسمت ضخیم دیرتر شروع شود. برای این منظور از مواد عایق استفاده می‌شود و مواد اگزوترم برای قسمت‌هایی از قالب که ضخامت کم دارد به کار می‌رود (شکل ۱۲).

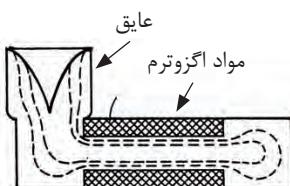

شکل ۱۲- استفاده از مواد اگزوترم در ایجاد انجماد

**پر کردن درجه رویی و خارج کردن مدل از قالب:**

پس از قرار دادن درجه رویی و لوله راهگاه:

- ۱ مخلوط ماسه آماده شده را تا نصف فضای داخل درجه پر می‌کنند و با کوبه مناسب از اطراف قالب به سمت مرکز، کوبش را انجام می‌دهند.

نکته

به هیچ عنوان نباید به مدل ضربه وارد شود.



- ۱ اطراف مدل و گوشهای قالب را با دقیقت می‌کوبند. این عمل باعث یکنواختی فشردگی در قالب خواهد شد.
- ۲ مجدداً مخلوط ماسه را به داخل درجه ریخته تا کاملاً پر شود سپس عمل کوبش را مجدد انجام می‌دهند.
- ۳ مخلوط ماسه را روی درجه اضافه کرده تا پر شود سپس با کف کوبه عمل کوبش را ادامه می‌دهند.
- ۴ ماسه اضافه روی قالب را با کارد تسمه می‌تراشند.
- ۵

نکته



قبل از اضافه کردن مجدد مخلوط ماسه باید سطح داخلی ماسه مضرس باشد. در غیر این صورت بین ماسه اضافه شده با ماسه زیرین اتصال کافی ایجاد نشده و استحکام قالب در هنگام مذاب‌ریزی کاهش می‌یابد.

- ۶ مانند قالب گیری درجه زیرین، با سیخ هواکش سوراخ‌هایی به فاصله مناسب برای عبور گاز  $\text{CO}_2$  ایجاد می‌کنند (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- دمشن گاز  $\text{CO}_2$  درجه روی

نکته




برای عبور هوا و گاز قالب و ماهیچه، سوراخ‌هایی را روی تکیه‌گاه ماهیچه و روی قسمت‌های انتهایی محفظه قالب ایجاد می‌کنند.



(ب)

ب) تعبیه کانال‌های خروج گاز ماهیچه در پره دمنده

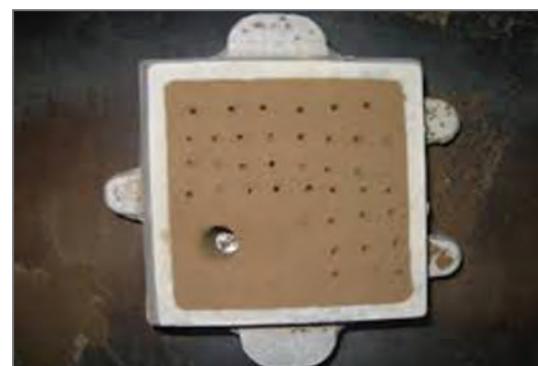

(الف)

شکل ۱۴- (الف) تعبیه کانال‌های خروج گاز در درجه روی

نکته



ایجاد کانال‌های خروج هوا در قالب سبب می‌شوند که گازهای ایجاد شده از ماهیچه و هوای محبوس شده درون قالب به راحتی خارج شده در غیر این صورت گازها و هوای محبوس شده درون قالب مانع از رسیدن مذاب به تمامی قسمت‌های قالب می‌شود (شکل ۱۴).

گفت و گو کنید



در رابطه با دلایل استفاده و عدم استفاده از سیستم راهگاهی و تغذیه پیش ساخته در قالب‌گیری با یکدیگر گفت و گو کنید.

- ۷ پس از ایجاد کانال‌های خروج گاز، لوله راهگاه را به آرامی از ماسه خارج می‌کنند.
- ۸ به وسیله سیستم دمش، مانند درجه زیرین گاز CO<sub>2</sub> را با فشار مشخص وارد قالب می‌کنند.
- ۹ پس از دمش گاز CO<sub>2</sub> درجه رویی را به آرامی بلند کرده و روی صفحه زیر درجه قرار می‌دهند.
- ۱۰ مدل را با استفاده از ابزار مدل درآور به طور صحیح از قالب خارج می‌کنند.
- ۱۱ چنانچه راهبار اصلی پیش ساخته نیز در درجه رویی قرار دارد آن را از قالب خارج می‌کنند.

نکته



چنانچه سیستم راهگاهی و تغذیه پیش ساخته در مدل صفحه‌ای به کار نرفته باشد باید اجزای سیستم راهگاهی مانند حوضچه پای راهگاه، راهبار و راهباره را به صورت دستی با استفاده از ابزار در درجه زیرین ایجاد کرد.

نکته ایمنی



در هنگام ورود به کارگاه استفاده از لباس کار، کفش ایمنی و کلاه ایمنی الزاماً است و هنگام قالب‌گیری باید حتماً از ماسک تنفسی و عینک ایمنی استفاده شود.

نکات زیست محیطی



- پس از استفاده از چسب سدیم سیلیکات و یا مخلوط ماسه از ظرف مخصوص، در آن را کاملاً ببندید.
- پس از استفاده از گاز CO<sub>2</sub> از بسته بودن شیر کپسول گاز اطمینان حاصل کنید.

## کار عملی ۵: پر کردن درجه رویی و خارج کردن مدل از قالب

با نظرارت هنرآموز محترم:

- ۱ نیمه دیگر مدل را روی نیمه مدل قالب‌گیری شده با دقیقت قرار دهید.
- ۲ درجه رویی را روی درجه زیرین قرار دهید.

فعالیت کارگاهی



نکته: دقیقت کنید پین‌های مدل و درجه هنگام جفت شدن دقیقاً در محل خود قرار گیرد.

- ۳** مدل راهبار، راهباره و تغذیه را در محل طراحی شده قرار دهید.
- ۴** سطح ماسه بین دو نیمه قالب را پودر جدایش بزنید.
- ۵** لوله راهگاه را در محل مناسب قرار دهید.
- ۶** مطابق مراحل قالب‌گیری درجه زیرین، مخلوط ماسه قالب‌گیری را در درجه رویی ریخته و عمل کوبش و قالب‌گیری را برای درجه رویی انجام دهید.
- ۷** کانال‌هایی جهت عبور گاز  $\text{CO}_2$  ایجاد کنید.
- ۸** قبل از دمش گاز  $\text{CO}_2$  و سخت شدن قالب، حوضچه بالای راهگاه را ایجاد کرده و لوله راهگاه را خارج کنید.
- ۹** برای استحکام‌دهی درجه رویی عملیات دمش گاز  $\text{CO}_2$  را انجام دهید.
- ۱۰** قالب رویی را بلند کرده و پس از برگرداندن روی سطح صاف بگذارید.
- ۱۱** کانال‌های راهبار، راهباره و حوضچه پای راهگاه و تغذیه را از قالب خارج کرده و در صورت عدم استفاده از آنها این سیستم را در قالب زیرین به وسیله ابزار ایجاد کنید.
- ۱۲** مدل را با استفاده از ابزار مدل درآور به طور مناسب و صحیح از قالب خارج کنید.

### اعمال پوشان و جفت کردن قالب

- ۱** هدف از اعمال پوشان بر روی سطوح قالب و ماهیچه چیست؟
- ۲** چرا نمی‌توان برای کلیه قالب‌ها از یک نوع پوشان استفاده کرد؟

پس از آنکه مدل از قالب خارج شد، برای محافظت دیواره‌های قالب و جلوگیری از نفوذ پذیری مذاب درون آن و سایر عیوبی که در کتاب تولید قطعات فلزی ذکر شده است و همچنین برای دستیابی به سطوح صاف ریختگی و کاهش هزینه‌های تمیزکاری از مواد پوششی استفاده می‌کنند.

برای قالب‌های خشک از پوشش‌های مخلوط مایع استفاده می‌کنند. مواد دیرگدار پودر شده را همراه با بنتونیت یا خاک نسوز و چسب‌های آلی نظیر ملاس، دکسترین، روغن ماهیچه (بزرک) و مقدار لازم آب مخلوط می‌کنند. وزن مخصوص مایع و مقدار آب موجود در آن از نکات مهمی است که باید رعایت شود. برای قالب‌های خشک بر اساس نوع آلیاژ از مواد پوششی متفاوتی استفاده می‌شود، زیرا مواد پوششی باید علاوه بر محافظت سطوح قالب و ماهیچه در برابر دمای بالای مذاب، ترکیبات مضر ایجاد نکند و کمترین بخار و گاز را در قالب ایجاد کند.

در مواردی که پوشش ضخیمی با هدف عایق بندی مورد نیاز باشد مخلوط را به شکل خمیری می‌سازند و با انواع ابزارهای قالب‌گیری، سطح قالب را پوشش می‌دهند. در صورتی که از افشاره (اسپری) جهت پوشش دادن سطح قالب استفاده شود، غلظت پوشش مایع باید کم باشد تا به راحتی از افشاره خارج شود. ذکر این نکته دارای اهمیت است که در صورت غیر یکنواختی ضخامت مواد پوشش، نوع و جهت انجام تغییر خواهد کرد و امکان ایجاد عیوب در قطعه فراهم می‌شود. در برخی موارد به دلیل عایق کردن و تغییرات در مدل انجامد، ضخامت مواد پوشش را در قسمت‌های مختلف قالب، متفاوت در نظر می‌گیرند. مشخصات مواد

پوششی مخلوط مایع برای قالب‌های خشک بر اساس نوع آلیاژ به شرح زیر است:

نوع آلیاژ	مواد پوششی (درصد)	درصد آب یا الکل
آلیاژهای مس	۲۰ تالک _ ۶/۵ پودر زغال _ ۶/۵ ملاس	۶۷
برنز سرب یا فسفر	۱۱/۵ خاک چینی _ ۲۳ مواد کربنی _ ۸/۵ ملاس	۵۷
آلیاژهای آلومینیوم	۲۲ تالک _ ۱۱ پودر گچ _ ۱۱ ملاس	۵۶
چدن پوشش سطحی (نازک) پوشش سطحی پوشش ضخیم	۲۲ پودر زغال _ ۴ بنتونیت _ ۴ دکسترین ۲۱ پودر زغال _ ۶/۵ خاک نسوز _ ۶/۵ گرافیت ۲۰ شاموت _ ۶/۵ خاک نسوز _ ۶/۵ گرافیت ۲۵ پودر سیلیس _ ۶ بنتونیت _ ۳ دکسترین - ۳ روغن بزرک	۷۰ ۶۶ ۶۷ ۶۳
فولاد پوشش نازک فولاد منگنزدار	۳۰ پودر سیلیس یا پودر زیرکن _ ۱/۵ بنتونیت ۴/۵ روغن ماهیچه ۴۲/۵ نیتریت _ ۵ بنتونیت - ۲/۵ دکسترین	۶۴ ۵۰
منیزیم	برای ریخته‌گری آلیاژهای منیزیم معمولاً ماسه را با ۱ درصد بوریک اسید و ۱ درصد سولفوریک اسید مخلوط می‌کنند و در بعضی موارد قالب را در معرض گاز $\text{CO}_2$ قرار می‌دهند.	

تمامی مواد پوششی ذکر شده در بالا به وسیله یک مخلوط کن برقی کاملاً هم زده شده تا یکنواخت شود. سپس توسط قلم مو یا افشارنک عمل پوشش کاری قالب انجام می‌گیرد. ضخامت پوشش قالب اهمیت زیادی داشته و با توجه به درجه حرارت مذاب، اندازه و ابعاد قطعه و مقدار انتقال حرارت قالب انتخاب می‌شود.

فعالیت کارگاهی



## کار عملی ۶: اعمال پوشان و جفت کردن قالب

با نظرارت هنرآموز موارد زیر را انجام دهید:

- ۱ نسبت‌های مواد پوشش را از طریق وزن کردن مشخص کنید و آنها را در یک مخلوط کن یا همزن برقی قرار دهید.
- ۲ هم زدن مواد را به مدت ۱۲ الی ۱۵ دقیقه انجام دهید.
- ۳ در صورت امکان قالب را به صورت ایستاده (عمودی) قرار دهید.
- ۴ مخلوط پوشان آماده شده را دوباره هم بزنید تا از ته نشین شدن و رسوب کردن آن جلوگیری شود.
- ۵ مواد پوشان را به مقدار لازم برای پوشش دهی به داخل مخزن افشارنه ببریزید.
- ۶ عملیات پوشش دهی را با حرکت دورانی و آرام دست به طور یکنواخت به داخل قالب انجام دهید.

نکته: پوشش قالب باید صاف و صیقلی و بدون وجود حباب هوا باشد.

نکته: در صورت استفاده از اسفنج یا قلم مو دقت کنید که ضخامت پوشش یکنواخت باشد و به بخش‌هایی از قطعه که نازک و شکننده هستند، آسیب نرسد.

- ۷ پس از پوشش کاری، قالب را به صورت افقی قرار داده و در خشک کن و یا به وسیله مشعل به طور یکنواخت خشک کنید. دقیق کنید که شعله به مدت طولانی روی سطح نگه داشته نشود.
- ۸ پس از اطمینان از خشک شدن پوشش قالب، با دقیق دو نیمه قالب را جفت کنید و مطمئن شوید که لقی نداشته باشد.
- ۹ به وسیله گیره مخصوص درجه و یا وزنه گذاری دو نیمه قالب را به هم محکم کنید.

- ۱ از ریختن مواد پوشان در محیط زیست اجتناب شود. این مواد باید در محل مشخص انبار شود.
- ۲ عملیات پوشان دهی را زیر هوایش انجام دهید.

نکات زیست  
محیطی



در هنگام اعمال پوشش به قالب از لباس ایمنی، ماسک تنفسی، عینک و دستکش مناسب استفاده کنید.

نکته ایمنی





استنشاق مواد پوشان قالب‌ها، باعث بیماری می‌شود.

هشدار



## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: قالب‌گیری $CO_2$

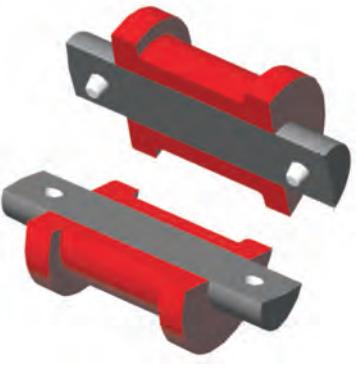

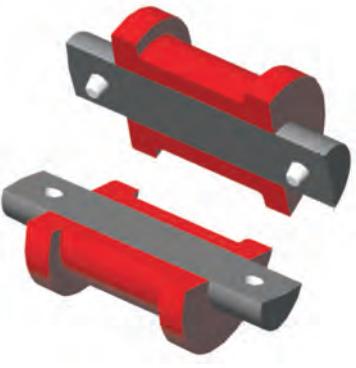	<b>نقشه کار:</b> قالب‌گیری $CO_2$ مدل دو تکه از جنس آلومینیوم به همراه جعبه ماهیچه را به روش قالب‌گیری کنید. <b>شاخص عملکرد:</b> نحوه قراردادن مدل داخل درجه، تعییه سیستم راهگاهی و تغذیه، ماهیچه گذاری و جفت کردن، کیفیت نهایی قالب و پوشان <b>شرایط انجام کار:</b> انجام کار در کارگاه ریخته‌گری با روشنایی مناسب <b>مواد مصرفی:</b> مخلوط ماسه قالب‌گیری (چسب سدیم سیلیکات) - گاز $CO_2$ - پودر جدایش- پوشان <b>ابزار و تجهیزات:</b> مدل- درجه- صفحه زبردرجه- ابزار قالب‌گیری- مخزن $CO_2$ - میکسر رنگ- ابزار حرارت دهنده- دمنده $CO_2$ - ابزار اعمال پوشان- چکش لاستیکی- ابزار جفت کردن قالب- گیره
---	---

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	قالب‌گیری درجه زیرین و دمش گاز $CO_2$	۱	
۲	قرار دادن درجه رویی	۱	
۳	تعییه سیستم راهگاهی	۲	
۴	پر کردن درجه رویی	۱	
۵	خارج کردن مدل از قالب	۲	
۶	اعمال پوشان و جفت کردن قالب	۲	
<b>شاخصهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b>			
<b>۱</b> رعایت قواعد و اصول در مراحل کار <b>۲</b> استفاده از لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش، عینک و ... <b>۳</b> تمیز کردن میز کار و محیط کارگاه و تفکیک ضایعات مخلوط ماسه <b>۴</b> قالب‌گیری از سایر زبالهها <b>۵</b> رعایت دقت و نظم			
<b>میانگین نمرات*</b>			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## واحد یادگیری ۲: ماهیچه گیری CO<sub>۲</sub>

یکی از روش‌های ماهیچه گیری، ماهیچه گیری به روش CO<sub>۲</sub> است. در این واحد یادگیری، نحوه پرکردن جعبه ماهیچه، دمش گاز CO<sub>۲</sub>، خارج کردن ماهیچه از جعبه ماهیچه، اعمال پوشان و نحوه نگهداری ماهیچه توضیح داده می‌شود.

### استاندارد عملکرد کار

ساخت ماهیچه به روش CO<sub>2</sub> با استفاده از قالب ماهیچه، مخلوط ماسه و گاز CO<sub>2</sub> براساس استانداردها و دستورالعمل‌های مربوطه

### پیش نیاز

ماهیچه گیری هات باکس

## ماهیچه‌گیری

ماهیچه‌های تولید شده به روش  $\text{CO}_2$  کاربرد بسیار زیادی در روش قالب‌گیری  $\text{CO}_2$  و همچنین ماسه‌تر دارند. دقت ابعادی، کیفیت سطحی، استحکام بالا، عدم نیاز به قانجاق‌گذاری و آرماتوربندی در ماهیچه‌های  $\text{CO}_2$  کوچک و متوسط و بالا رفتن سرعت تولید همگی از مزایایی است که می‌توان در تولید ماهیچه‌های  $\text{CO}_2$  برشمرد. البته معایبی از قبیل قابلیت از هم پاشیدگی کم، کاهش استحکام و کیفیت سطحی ماهیچه‌های  $\text{CO}_2$  در مدت زمان بیش از ۲۴ ساعت را نیز می‌توان از محدودیت‌های این نوع ماهیچه‌ها در نظر گرفت.

چه مشخصه‌های کاربردی برای ماهیچه‌های  $\text{CO}_2$  می‌توان در نظر گرفت؟

پرسش



### پر کردن جعبه ماهیچه و دمش گاز $\text{CO}_2$

پس از کنترل کمی و کیفی جعبه ماهیچه (ابعاد و کیفیت سطحی) هر دو نیمه جعبه ماهیچه با لایه نازکی از پودر جدا کننده (تالک) پوشانده می‌شود و با گیره دستی جعبه ماهیچه را محکم می‌کنند. مخلوط ماسه ماهیچه را داخل جعبه ماهیچه ریخته و معمولاً جهت یکنواختی در استحکام ماهیچه، با ابزار مخصوص عمل کوبش را انجام می‌دهند. کوبش یکنواخت باعث فشردگی متعادل و یکنواخت در مخلوط ماسه ماهیچه خواهد شد. پس از اتمام کوبش، با کارد تسمه ماسه‌های اضافی محل تکیه‌گاه را تمیز می‌کنند و با سیخ هوکش، منافذی را در تکیه‌گاه‌ها و داخل ماهیچه جهت عبور گاز  $\text{CO}_2$  ایجاد می‌کنند. سپس گاز  $\text{CO}_2$

به وسیله نازل مخصوص دمش، با فشار ملایم به آرامی وارد جعبه ماهیچه شده تا ماسه از استحکام کافی برخوردار شود. فشار دمش گاز  $\text{CO}_2$  باید به حدی باشد که سبب شکستگی و خرابی لبه‌های ماسه محل دمش نشود و یک روش کاملاً تجربی است (شکل ۱۵).



شکل ۱۵- پر کردن جعبه ماهیچه و دمش گاز  $\text{CO}_2$

سپس با چکش لاستیکی ضربات ملایمی به اطراف جعبه ماهیچه به منظور خروج راحت‌تر ماهیچه وارد می‌شود و با برداشتن نیمه بالایی جعبه ماهیچه، ماهیچه روی یک سطح هموار از ماسه نرم قرار داده می‌شود.

نکته



در ماهیچه‌گیری با توجه به ابعاد و اندازه ماهیچه، چگالی و دمای ذوب، مقدار چسب سدیم‌سیلیکات ۴ تا ۶ درصد وزنی در نظر گرفته می‌شود علاوه بر آن جهت افزایش مقاومت ماهیچه در برابر انبساط، انقباض و قابلیت متلاشی شدن ماهیچه پس از انجماد مذاب مواد افزودنی به مقدار ۱/۵ تا ۲ درصد وزنی به مخلوط ماسه ماهیچه اضافه می‌شود.



## کارعملی ۷: پر کردن جعبه ماهیچه و دمش گاز $\text{CO}_2$

با نظرارت هنرآموز محترم مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ تجهیزات، لوازم و مواد مورد استفاده برای ماهیچه گیری را ببررسی و کنترل کنید.
- ۲ شیب‌ها و کیفیت سطوح داخلی جعبه ماهیچه را کنترل کنید.
- ۳ سطوح داخلی جعبه ماهیچه را با پودر جداکننده بپوشانید.
- ۴ قسمت‌های مختلف جعبه ماهیچه را با گیره دستی به هم بسته و روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید.
- ۵ مقداری از مخلوط ماسه ماهیچه  $\text{CO}_2$  را داخل جعبه ماهیچه ریخته و با ابزار مخصوص عمل کوبش را انجام دهید.
- ۶ چنانچه ماهیچه نیاز به قانجاق داشت در مرحله اول ریختن مخلوط ماسه به داخل جعبه ماهیچه، قانجاق را جاگذاری کنید.
- ۷ جعبه ماهیچه را از مخلوط ماسه پر کنید و سپس عمل کوبش را با ابزار مخصوص انجام دهید.

نکته: میزان کوبش و ایجاد فشردگی در ماسه ماهیچه کمی بیشتر از مقدار کوبش در قالب باشد.

- ۸ با ابزار میله‌ای مناسب، منافذی را جهت عبور گاز  $\text{CO}_2$  در ماهیچه ایجاد کنید.
- ۹ قبل از دمش گاز، با چکش لاستیکی کوچک، ضربات ملایمی وارد کنید تا ماهیچه از بدنه جعبه ماهیچه راحت‌تر جدا شود.
- ۱۰ با تجهیزات مخصوص دمش گاز، عملیات گازدهی  $\text{CO}_2$  را به ماهیچه (همانند گازدهی در قالب‌ها) انجام دهید.

نکته: به خاطر داشته باشید دمش بیش از حد گاز  $\text{CO}_2$  باعث تردی و شکنندگی ماهیچه می‌شود.

- ۱۱ ماهیچه را برداشته و روی سطحی صاف و روی مستحکم در دمای محیط قرار دهید.

چنانچه جعبه ماهیچه از یک قسمت تشکیل شده باشد، آن را روی یک بستر نرم مثلًا ماسه خشک برگردانده تا ماهیچه به آرامی از جعبه ماهیچه جدا شود. ولی چنانچه جعبه ماهیچه بیش از یک قسمت باشد، ابتدا اجزایی را که به سادگی از جعبه ماهیچه جدا می‌شوند را برداشته و سپس، قسمت باقیمانده جعبه ماهیچه را روی یک سطح نرم و هموار برگردانده تا ماهیچه از آن خارج شود.

نکته



## خارج کردن ماهیچه



شکل ۱۶- الف) جعبه ماهیچه  $CO_2$  و ب) ماهیچه خارج شده از آن

روش خارج کردن ماهیچه تجربی است و نیاز به تکرار دارد. از طرفی خروج ماهیچه از جعبه ماهیچه های یک پارچه و چند پارچه، اندکی متفاوت است (شکل ۱۶).

نکته



در جعبه ماهیچه دو تکه، ابتدا آن را روی سطحی صاف و هموار به گونه ای که نیمه رویی به سمت بالا باشد، قرار می دهند. سپس با چکش لاستیکی ضربات ملایمی را به جعبه ماهیچه وارد می کنند و به آرامی نیمه رویی را بر می دارند. سپس آن را مجدد در جای خود قرار می دهند و هر دو نیمه جعبه ماهیچه را با هم بر گردانده و لق کردن ماهیچه برای نیمه دیگر را نیز تکرار می کنند. نیمه دیگر جعبه ماهیچه را به آرامی برداشته و ماهیچه را روی سطح ماسه خشک و هموار بر می گردانند. سپس آن را جهت نگهداری در مکانی عاری از رطوبت و در دمای محیط روی سطحی صاف به صورت عمودی قرار می دهند.

ماهیچه گیری را با نظارت هنرآموز انجام دهید و چندین بار روش لق کردن ماهیچه، باز کردن جعبه ماهیچه و خارج کردن آن را تمرین کنید.

فعالیت کارگاهی



در مورد نتایج و تجربیات به دست آمده از فعالیت ماهیچه گیری، لق کردن ماهیچه و باز کردن جعبه ماهیچه و خارج کردن ماهیچه با یکدیگر گفت و گو و تبادل نظر کنید.

گفت و گو کنید



## پوشان دهی ماهیچه

پوشان دهی ماهیچه ها چه تأثیری می تواند در کیفیت قطعات داشته باشد؟ مواد پوشان برای قالب و ماهیچه هایی که مذاب ریزی در آنها در دمای بالایی انجام می شود، اقدامی لازم و ضروری است. همچنین بعضی از قسمت های داخلی قطعه که توسط ماهیچه در قالب ایجاد می شود عموماً پس از ریخته گری، قابلیت تمیز کاری ندارد. بنابراین استفاده از مواد پوششی برای ماهیچه ها به مقدار وسیع تری

نسبت به قالب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ماهیچه‌ها قبل از جاگذاری داخل قالب پوشش داده می‌شوند. مواد پوششی ماهیچه‌ها نیز بر اساس مواد کربنی و غیرکربنی تقسیم‌بندی می‌شوند. ترکیب و نسبت مواد مختلف مورد استفاده با مواد پوششی سطوح قالب‌ها یکسان است. ماهیچه‌های کوچک معمولاً در مخلوط مایع پوشش فرو بردہ می‌شوند و برای ماهیچه‌های بزرگ‌تر از پاشیدن مایع پوشش با افشاره همانند پوشش سطوح قالب استفاده می‌کنند (شکل ۱۷).



شکل ۱۷- ماهیچه زانویی پوشش داده شده

هنگام پوشش دهی ماهیچه باید به صورت عمودی قرار داده شود به گونه‌ای که لایه نازکی از پوشش به آسانی تمام قسمت‌های ماهیچه را به طور یکنواخت فرا گیرد.

نکته



هنگام کار با مواد پوشش حتماً از ماسک تنفسی مخصوص، دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید.

نکته ایمنی



در هنگام تخلیه همزن یا مخلوط کن ابتدا دستگاه را خاموش و از برق کشیده و سپس مواد داخل آن را به وسیله ابزار مناسب بدون فرو بردن دست داخل تیغه‌ها خارج کنید.

هشدار





## کارعملی ۸: عملیات پوشان‌دهی ماهیچه

با نظارت هنرآموز:

- ۱ با توجه به نوع مذاب، مواد پوششی را انتخاب کنید.
- ۲ نسبت‌های مواد پوشش را از طریق توزین مشخص کرده و آنها را در یک مخلوط کن یا همزن برقی قرار دهید.
- ۳ هم زدن مواد را به مدت ۱۲ الی ۱۵ دقیقه انجام دهید.
- ۴ ماهیچه را به صورت عمودی روی یک سطح صاف قرار دهید.
- ۵ پس از هم زدن مواد پوشان، بلا فاصله آن را درون ظرف مخصوصی ریخته و سپس عمل پوشش دهی را با قلم مو یا افشاره مخصوص انجام دهید.

نکته: ضخامت مواد پوشان ماهیچه از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به تجربه در عمل پوشان کاری دارد بنابراین حتماً با نظارت هنرآموز و زیر هواکش اقدام به پوشش دهی کنید.

- ۶ پس از بررسی و اطمینان از یکنواختی عمل پوشش کاری در تمام قسمت‌ها، ماهیچه را به گرم خانه منتقل کنید و به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۱۰۵ الی ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید تا ماهیچه خشک شود.

نکته: در صورت عدم وجود گرم خانه باید با مشعل‌های گازی اقدام به خشک کردن ماهیچه کرد. دقت کنید که شعله به مدت طولانی روی سطح نگهداشته نشود.

- ۷ پس از اتمام زمان خشک شدن، ماهیچه را جداگانه به مدت لازم در دمای محیط روی سطح صاف به صورت افقی قرار دهید و سپس به محل انبار منتقل کنید.

## نگهداری ماهیچه‌های CO<sub>2</sub>



شکل ۱۸- کنترل ماهیچه‌ها هنگام انبارش

نگهداری و چیدمان ماهیچه‌ها چه اهمیتی در تولید قطعات دارد؟ برای جلوگیری از آسیب دیدن ماهیچه‌ها شامل تاب برداشتن، شکستگی و ترک، جذب رطوبت و پوک شدن پس از ساخت، ماهیچه‌ها را نگهداری و انبار می‌کنند. بنابراین باید ابعاد، شکل، وزن و زمان استفاده آنها مورد توجه قرار گیرند (شکل ۱۸). ماهیچه‌ها را به منظور انتقال به انبار در سینی‌های مسطح و صاف حمل می‌کنند. معمولاً در انبار، ماهیچه‌های کوچک در قفسه‌های بالایی و ماهیچه‌های حجمی و سنگین در قفسه‌های پایین نگهداری می‌شوند.

نکته



مدت زمان نگهداری و انبار کردن ماهیچه‌های CO<sub>2</sub> نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد زیرا در زمان طولانی بر اثر جذب رطوبت و پوک شدن، کیفیت ماهیچه کاهش می‌یابد.

گفت و گو کنید



درباره روش‌های جلوگیری از آسیب دیدگی، روش انبار کردن و نگهداری قالب و ماهیچه‌های تولید شده با هم گفت و گو کنید.

فعالیت کارگاهی



قالب و ماهیچه‌های CO<sub>2</sub> تولید شده را تحت نظرارت هنرآموز خود، انبار کنید.

## ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: ماهیچه‌گیری $CO_2$



<p><b>نقشه کار: ماهیچه‌گیری <math>CO_2</math></b>          ماهیچه مدل مقابله (جعبه ماهیچه مدل دو تکه از جنس آلومینیوم) را به روش <math>CO_2</math> تهیه کنید.</p> <p><b>شاخص عملکرد:</b> پر کردن جعبه ماهیچه، گازدهی، کیفیت نهایی ماهیچه</p> <p><b>شرایط انجام کار:</b> انجام کار در کارگاه ریخته‌گری با روشنایی مناسب</p> <p><b>مواد مصرفی:</b> مخلوط ماسه ماهیچه - گاز <math>CO_2</math> - پودر تالک (جداش)- پوشان</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> قالب ماهیچه چوبی یا فلزی- ابزار کوبش- ابزار دمش - میکسر رنگ- قلم مو- مخزن گاز <math>CO_2</math>- سیخ هوا- کارد تسمه- برس سیمی</p>
---

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	پر کردن جعبه ماهیچه	۲	
۲	گازدهی	۲	
۳	خارج کردن ماهیچه	۱	
۴	پوشاندهی	۱	
۵	نگهداری ماهیچه‌ها	۱	
<b>شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار</li> <li>۲ استفاده از لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش، عینک و ...</li> <li>۳ تمیز کردن میز کار و محیط کارگاه و تفکیک ضایعات مخلوط ماسه ماهیچه‌گیری از سایر زباله‌ها</li> <li>۴ رعایت دقت و نظم</li> </ul>			
<b>میانگین نمرات*</b>			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



## پودهمان ۲

آماده سازی قالب های فلزی

## واحد یادگیری : آماده سازی قالب های فلزی

یکی از روش های ریخته گری، ریخته گری در قالب های دائمی یا فلزی است. برای همین منظور قالب قبل از ریخته گری آماده سازی می شود.

در این واحد یادگیری، انواع قالب های فلزی، روش های تمیز کاری قالب های فلزی، دمای پیش گرم و نحوه پیش گرم کردن قالب های فلزی، انواع پوشان قالب های فلزی و نحوه اعمال آن بر روی قالب، انواع ماهیچه مورد استفاده در قالب فلزی و روش قرار دادن آن در قالب، فیلتر گذاری در قالب و جفت کردن نیمه های قالب توضیح داده می شود.

## استاندارد عملکرد کار

آماده سازی و ماهیچه گذاری و جفت کردن قالب فلزی بر اساس استانداردها و دستورالعمل های مربوطه

## پیش نیاز

قالب گیری، ماهیچه گیری

## آماده‌سازی قالب‌های فلزی



شکل ۱

به شکل ۱ نگاه کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱ به طور کلی قالب‌های ریخته‌گری به چند نوع تقسیم می‌شوند؟
- ۲ کدام یک از قالب‌های بالا، قالب دائم و کدام یک قالب موقت می‌باشد؟

قالب‌های ریخته‌گری به دو گروه قالب‌های دائم و قالب‌های موقت تقسیم‌بندی می‌شوند.  
**قالب‌های موقت:** قالب‌هایی هستند که در هنگام خارج کردن قطعه تخریب می‌شوند، مانند قالب‌های ماسه‌ای، گچی، CO<sub>2</sub>.

یادآوری




**قالب‌های دائم:** قالب‌هایی هستند که در هنگام خارج کردن قطعه تخریب نمی‌شوند و به طور مداوم مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند قالب‌های فلزی.

روش ریخته‌گری در قالب‌های دائمی قدیمی چندین هزار ساله دارد. انسان‌های اولیه با تعابیه شکل قالب در سنگ از یک نوع قالب نیمه دائمی استفاده می‌کردند.

بر اساس یک تعریف کلی ریخته‌گری در قالب‌های دائمی به گروهی از روش‌های ریخته‌گری گفته می‌شود که برای تهیی تعداد زیادی قطعه یکسان به طور مکرر مورد استفاده قرار گیرد.

آماده‌سازی یک قالب دائمی برای مذاب ریزی شامل: تمیز کردن، پیش گرم کردن، اعمال پوشان بر دیواره داخلی قالب، ماهیچه‌گذاری و جفت کردن و یا مونتاژ اجزای قالب فلزی می‌باشد.



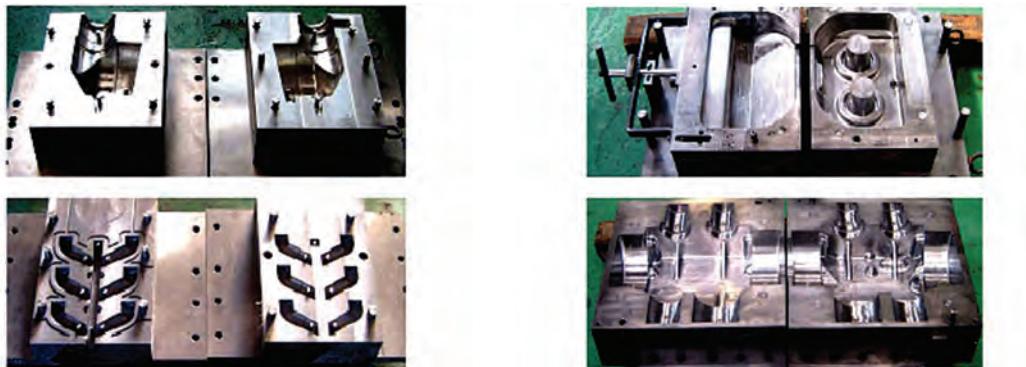


قالب‌های فلزی بر اساس نحوه پر کردن محفظه قالب از مذاب به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

- الف)** قالب ریزه، بر اساس وزن مذاب، محفظه قالب پر شود.
- ب)** قالب فلزی تحت فشار، قالب بر اساس نیروی فشاری وارد بر مذاب، پر می‌شود.
- ج)** قالب فلزی گریز از مرکز، مذاب در اثر نیروی گریز از مرکز، محفظه قالب را پر می‌کند.

### انواع قالب‌های فلزی

**قالب ریزه:** شکل ۲ اجزای مختلف یک قالب فلزی را نشان می‌دهد.

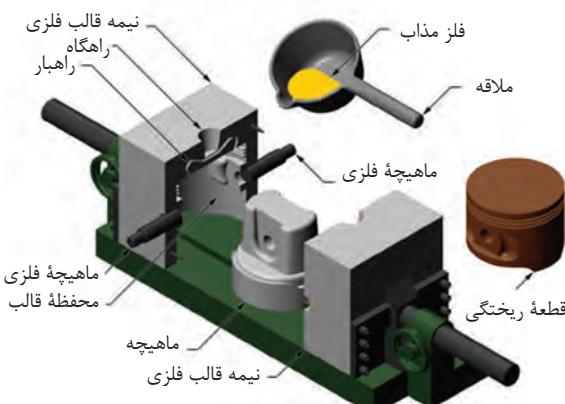


شکل ۲- قالب ریزه

### انواع قالب‌های فلزی ریزه

قالب‌های ریزه انواع گوناگونی دارند که می‌توان به نوع ساده، کشویی، کتابی (لو لا یی)، با اجزای محركه مکانیکی، یا هیدرولیکی (انتقال انرژی یا نیرو به کمک مایعات تحت فشار) و پنوماتیکی (انتقال انرژی یا نیرو به کمک هوای تحت فشار) اشاره کرد.


به طور معمول در انواع قالب‌های ریزه (ساده، کشویی، کتابی)، محفظه قالب در اثر نیروی وزن مذاب پر می‌شود (شکل‌های ۲ تا ۵).

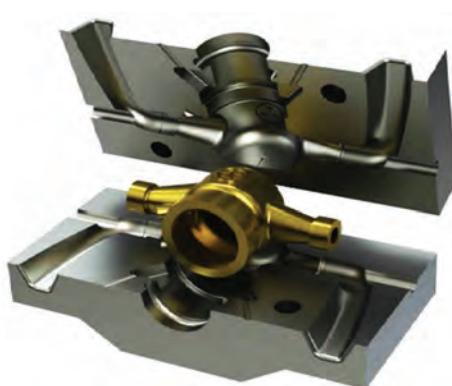

شکل ۳- قالب ریزه ساده



شکل ۵- قالب ریزه شمش ریزی

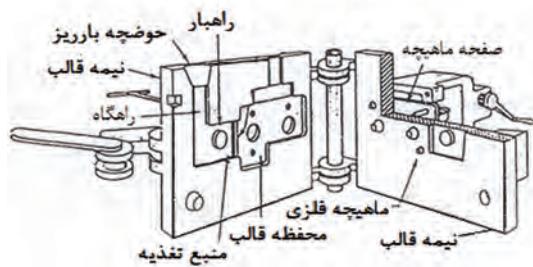

شکل ۶- قالب ریزه کتابی (لوایی)

### قالب‌های فلزی تحت فشار

در این قالب‌ها مذاب تحت فشار معین، محفظه قالب را پر می‌کند. این روش (براساس نیروی فشار اعمال شده) به دو دسته تقسیم می‌شود:

**(الف) ریخته‌گری تحت فشار کم:** در این فرایند بوته محتوی فلز مذاب با نقطه ذوب پایین مانند آلمینیوم در داخل محفظه یک کوره مقاومتی قرار می‌گیرد. انتهای لوله تزریق که در داخل پوشش دستگاه قرار گرفته است تا نزدیکی کف بوته می‌رسد. قالب به طور مکانیکی یا هیدرولیکی عمل می‌کند و تحت مقدار کنترل شده‌ای از فشار هوا از فلز مذاب پر می‌شود، فشار هوا باعث پایین آمدن سطح مذاب در داخل بوته و موجب بالا رفتن حجم مناسبی از آن از طریق لوله تزریق به داخل قالب می‌شود (شکل ۶).

مراحل مختلف کار این روش به صورت زیر است:

۱ بسته شدن قالب

۲ پر شدن قالب یا تزریق آن

۳ باز شدن قالب.

۴ قطعه نهایی




قالب باز می‌شود و قطعه ریختگی برداشته می‌شود فشار گاز در طول انجاماد حفظ می‌شود با افزایش فشار گاز، فاز مذاب وارد قالب می‌شود بستن قالب و پر شدن بوته

شکل ۶

**ب) ریخته‌گری تحت فشار بالا:** در این روش مذاب لازم برای هر بار ریخته‌گری، به داخل سیلندر تزریق، ریخته می‌شود، سپس با فشار پیستون مذاب به داخل قالب تزریق می‌شود. مقدار فشار محفظه تزریق در این روش به  $500-2000$  bar می‌رسد (شکل ۷).

**یادآوری:** محفظه تزریق مذاب در قالب‌های فلزی تحت فشار بالا، به انواع محفظه سرد و گرم تقسیم شده است.

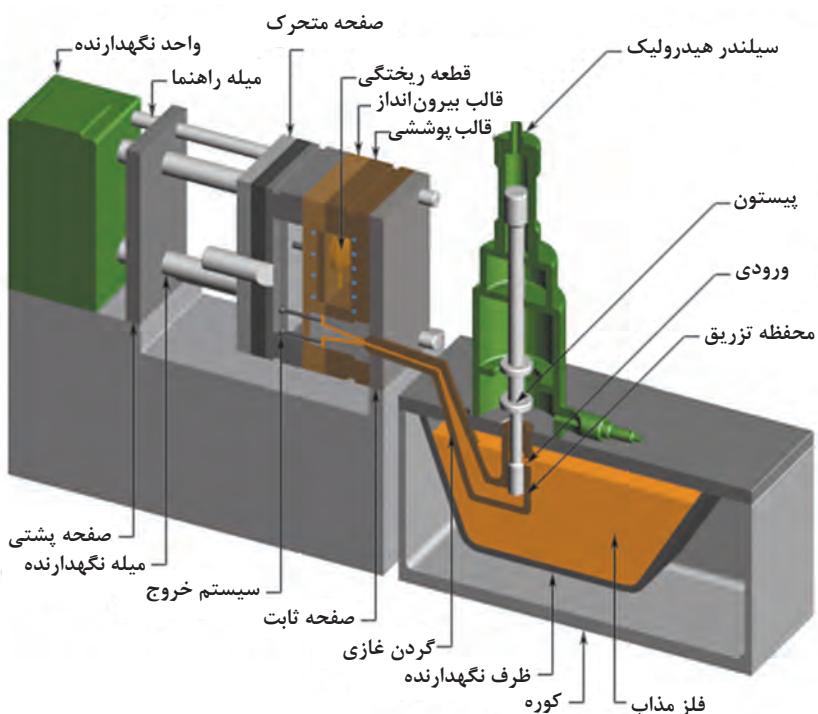


شکل ۷- ریخته‌گری تحت فشار بالا

**قالب‌های فلزی گریز از مرکز:** برای پرشدن محفظه قالب از مذاب در روش گریز از مرکز، علاوه بر نیروی ثقل از نیروی گریز از مرکز نیز استفاده می‌شود. محور دوران ممکن است به سه حالت قائم، افقی یا مایل باشد. در این روش سطح بیرونی قطعه توسط سطح داخلی قالب شکل می‌گیرد ولی سطح داخلی قطعه به چند صورت امکان شکل‌گیری دارد که خود سبب یک تقسیم‌بندی در روش‌ها شده و به طور کلی در دو دسته طبقه‌بندی شده‌اند.

۱ روش گریز از مرکز حقیقی (شکل ۸ الف و ب و ۹)

۲ روش نیمه گریز از مرکز (شکل ۸-ج)

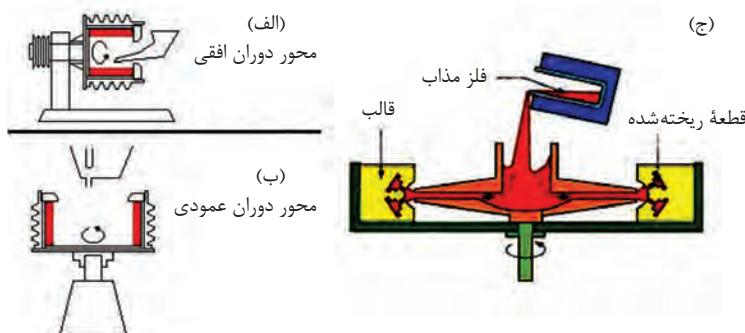

شکل ۸ - انواع روش های ریخته گری گریز از مرکز



شکل ۹- ریخته گری گریز از مرکز

#### کار عملی ۱: بررسی انواع قالب های فلزی

فعالیت کارگاهی



۱ انواع قالب های فلزی (ساده، کشویی، کتابی، با اجزای محرکه مکانیکی، با اجزای محرکه هیدرولیکی و گریز از مرکز) موجود در کارگاه را شناسایی کنید.

۲ در گروه های چند نفره و بنا به آنچه از قالب های فلزی آموخته اید در خصوص هر قالب به گفت و گو و تبادل نظر بپردازید. نام هر قالب را با شماره یادداشت کرده و با هنرآموز خود مشورت کنید.

نکته ایمنی




۱ هیچ گاه به قالب های داغ و در حال کار دست نزنید.

۲ برای جایه جایی قالب های سنگین از چند نفر کمک گرفته یا از جرثقیل استفاده کنید.



جدول زیر را با توجه به تصاویر (شکل‌های ۹ و ۱۰) تکمیل کنید:

قالب شکل ۹	۴	۳	۲	۱	شماره قالب
					نوع قالب فلزی
					روش ریخته گری در قالب

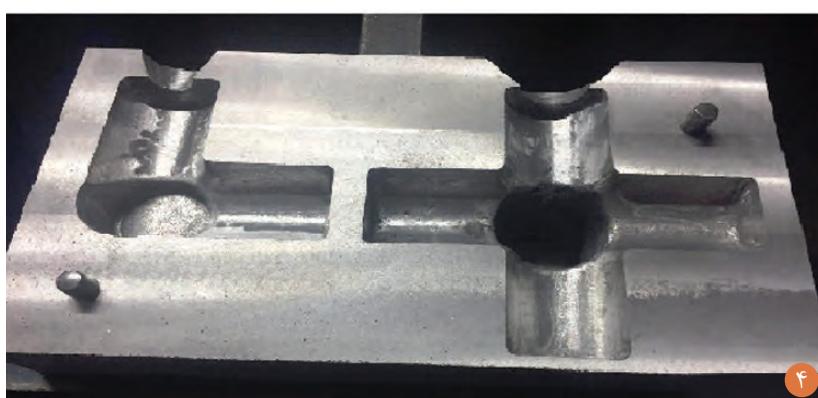

شکل ۱۰- انواع قالب‌های فلزی

## تمیز کاری قالب های فلزی

آیا تولید قطعه با قالب های تمیز نشده امکان پذیر است؟

آیا تمیز کاری قالب های فلزی به مهارت فنی نیاز دارد؟



شکل ۱۱- تمیز کاری قالب های فلزی

پس از هر بار استفاده از قالب های فلزی بقایای پوشش قالب، اکسیدها، گرد و غبار بر روی قالب باقی می ماند که باید قبل از ذوب ریزی مجدد تمیز کاری شود. چون این ذرات ناخواسته روی دیواره قالب، سبب کاهش کیفیت سطحی و ابعاد قطعه و استهلاک قالب می شود.

نکته



### روش های تمیز کاری قالب های فلزی

روش های دستی عبارت اند از:

۱ استفاده از پدهای سایشی که بسیار هم خشن هستند.

۲ استفاده از سنbadه، سنگ ها و برس هایی که به صورت نایلونی، برنجی و فولادی می باشند (شکل ۱۲).

۳ پاشیدن مواد ساینده و فرو بردن قالب در محلول سود.

به طور کلی فرایندهای تمیز کاری به نوع قالب و روش ریخته گری بستگی دارند.



شکل ۱۲- وسایل تمیز کاری



## کار عملی ۲: تمیز کاری قالب های فلزی

- ۱ چند نمونه از قالب های فلزی موجود در کارگاه که نیاز به تمیز کاری دارند را انتخاب کنید.
  - ۲ قالب ها را در محل هایی که تسلط کافی بر روی آنها داشته باشید (جهت تمیز کاری) قرار دهید.
  - ۳ عوامل رسوب یا کثیف کننده قالب را با مشورت اعضای گروه شناسایی کنید.
  - ۴ با مشورت هنرآموزان روش تمیز کاری قالب را تعیین کنید.
- ابزارهای (هوای فشرده، پدهای سایش، سنباده، سنگ ها، کاردک و برس های نایلونی، برنجی و فولادی و وسایل پاشیدن مواد ساینده) را از انبار جهت تمیز کاری قالب ها تحويل گرفته و به تفکیک روش های انتخابی، در اختیار اعضای گروه قرار دهید.
- ۵ با نظارت هنرآموز، تمیز کاری قالب را انجام دهید.



- ۱ به هیچ عنوان قالب های سنگین را به تنها یی جابه جا نکنید.
- ۲ استفاده از کفش ایمنی، دستکش نسوز، ماسک تنفسی و عینک ایمنی الزامی است.
- ۳ از سرد بودن قالب ها هنگام تمیز کاری اطمینان حاصل کنید.
- ۴ از باز کردن و جابه جایی قالب های با دمای بالا اجتناب کنید.



باز کردن و جابه جایی قالب های با دمای بالا، علاوه بر خطرات احتمالی برای شخص، باعث تاب برداشتن قالب می شود.



- ۱ در هنگام استفاده از هوای فشرده برای تمیز کاری قالب ها و زدودن رسوبات شیمیایی، تهویه کارگاه را روشن کنید.
- ۲ مواد تمیز کاری شده به ویژه اکسیدها و تراشه های قالب ها را در محیط کارگاه رها نکنید، آنها را در محل مناسبی جمع آوری کنید تا به صورت اصولی از بین بروند.

## دمای پیش گرم و نحوه پیش گرم کردن قالب های فلزی



چرا قالب های فلزی باید قبل از بارگیری پیش گرم شوند؟

درجه حرارت پیش گرم کردن قالب فلزی، به عوامل زیر بستگی دارد:

- ۱ درجه حرارت و وزن مذاب تزریق شده سرعت ریخته گری سطح و حجم محفظه قالب.
- قالب های فلزی باید قبل از استفاده تا دمای لازم گرم گردند. تحت هیچ شرایطی نباید با یک قالب سرد و یا به قدر کافی گرم نشده ریخته گری را آغاز نمود، در غیر این صورت انبساط حرارتی بالایی در سطح دیواره قالب پدید می آید که منجر به تشکیل ترک و تخریب قالب می گردد.

قسمت‌های نازک محفظه قالب که مذاب به راحتی آن را پر نمی‌کند، باید گرم نگه داشته شوند و بر عکس قسمت‌های ضخیم که تماس زیاد با مذاب دارند و بیش از اندازه گرم می‌شوند باید خنک شوند. به طور نسبی، درجه حرارت پایین برای قطعات با ضخامت زیاد و درجه حرارت بالا برای قطعات نازک در نظر گرفته می‌شود. درجه حرارت پیش گرم کردن قالب، برای ریخته‌گری آلیاژهای مختلف فلزی در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱- میانگین دمای قالب‌های فلزی برای ریخته‌گری

جنس مذاب ریختگی	دمای قالب (°C)
آلیاژهای قلع	۷۰-۱۲۰
آلیاژهای سرب	۸۰-۱۶۰
آلیاژهای روی	۱۸۰-۲۲۰
آلیاژهای منیزیم	۲۶۰-۲۹۰
آلیاژهای آلومینیوم	۲۵۰-۳۱۰
آلیاژهای مس	۲۸۰-۳۵۰

برای پیش گرم کردن قالب‌های فلزی از دستگاه‌های گرم‌کننده استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها شامل مشعل‌های گازی (شکل ۱۳)، گرم‌کننده‌های مادون قرمز و یا گرم‌کننده‌های سرامیکی گازی (که توزیع حرارتی نسبتاً یکنواختی به وجود می‌آورند) و کوره‌های عملیات حرارتی می‌باشند.



شکل ۱۳- پیش گرم کردن قالب‌های فلزی با استفاده از دستگاه‌های گرم‌کننده



### کار عملی ۳: پیش گرم کردن قالب‌های فلزی

۱ یک قالب فلزی برای پیش گرم کردن انتخاب کنید.

تحقیق کنید قالب فلزی فوق برای ریخته‌گری چه فلز یا آلیاژی استفاده می‌شود؟

۲ محدوده دمای پیش گرم را، با توجه به نوع فلز یا آلیاژی که قرار است باربریزی شود انتخاب کنید.

۳ ترمومتر یا دماسنجهایی جهت اندازه‌گیری دمای پیش گرم قالب از انبار تحویل گرفته و در محل مناسب و در دسترس قرار دهید.

۴ تمامی مشخصه‌های قالب (قسمت‌های ضخیم و نازک و پین‌های پران) را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

۵ از کوره‌های عملیات حرارتی گازی یا برقی، گرم کننده‌های مادون قرمز، گرم کننده‌های سرامیکی گازی و یا از مشعل‌های گازی جهت پیش گرم کردن قالب‌ها استفاده کنید.

۶ هر چند دقیقه دمای قالب پیش گرم شده را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

## نکته



توجه داشته باشید که دمای پیش گرم اولیه در حدی انتخاب شود که بازه زمانی پس از پیش گرم فرصت مناسبی را برای جفت کردن قالب‌ها و باربریزی فراهم کند.

## نکته کلیدی



۱ کار را با دقت و صحیح انجام دهید و از عجله در انجام کار پرهیز کنید.

۲ در پیش گرم کردن به روش مشعل‌های گازی، به نوع شعله (اکسایش یا کاهش) دقت و توجه کافی کنید، تا موجب آسیب دیدن قالب و پوشان نشود.

### انواع پوشان قالب‌های فلزی و نحوه اعمال آن بر روی قالب

پوشش دادن جداره داخلی قالب‌های فلزی به چه منظورهایی انجام می‌شود؟

پوشش دادن (پوشان کاری)، یکی از اصلی‌ترین نکات در قالب‌های فلزی بوده و از روش‌های مختلفی مانند: غوطه وری، استفاده از قلم مو یا پاشش (اسپیری) (شکل ۱۴) می‌توان استفاده کرد. ضخامت پوشش نیز بسته به شرایط کار، تعیین می‌شود و معمولاً از ۰/۱ تا ۱ میلی‌متر به‌اجرا درمی‌آید. قبل از اجرای پوشش کاری، باید قالب را تا ۲۵۰ درجه سلسیوس گرم کرد، چرا که در این شرایط به دلیل تبخیر سریع حامل پوشش (آب یا الکل)، به یکنواختی و چسبندگی بیشتری دست خواهیم یافت. به طور کلی در قالب‌های ریژه، پوشش قالب به عنوان سدی در برابر نفوذ و تماس فلز مذاب به قالب عمل می‌کند.

پوشش قالب برای چهار منظور به کار می‌رود:

**الف -** جلوگیری از انجماد سریع فلز مذاب

**ب -** کنترل سرعت و نحوه انجام و در نتیجه کمک به سلامت قطعه

**ج -** به حداقل رساندن انبساط و انقباض حرارتی در قالب


**د -** جلوگیری از جوش خوردن قطعه به قالب

مواد پوششی مورد استفاده در قالب‌های فلزی عموماً دو نوع هستند که عبارت‌اند از: عایق‌کننده‌ها و روان‌کننده‌ها. در برخی موارد از هر دو نوع پوشش استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک ماده پوششی عایق‌کننده مناسب، می‌تواند از مخلوط یک قسمت (وزنی) سدیم سیلیکات با دو قسمت کائولن کلوئیدی همراه با آب کافی به وجود آید.

مواد پوششی روان کار مطلوب معمولاً شامل گرافیت در یک حامل (واسطه) می‌باشد. در جدول ۲ ترکیب مناسب از مواد پوششی نشان داده شده است. در پوشش یک قالب معمولاً از ترکیب چند ماده پوششی استفاده می‌شود و در برخی از موارد هر قسمت قالب را می‌توان توسط یک نوع ماده پوشش داد.

جدول ۲- ترکیب مواد پوششی مورد استفاده در قالب‌های فلزی

درصد ترکیب وزنی در آب							شماره پوشش	
روان کارها		عایق‌ها						
گرافیت	پودر تالک	پودر سیلیس	اکسید فلزی	گل آتش خوار	سدیم سیلیکات			
۱	—	—	—	۴	۲	۱		
—	—	—	—	۴	۸	۲		
—	—	—	۱۷	—	۱۱	۳		
—	۲۰	—	—	—	۲۳	۴		
—	۱۰	۵	—	—	۳۰	۵		
—	—	۴۱	—	—	۱۸	۶		
—	—	—	۶۰	—	۸	۷		
—	۶۲	—	—	—	۷	۸		

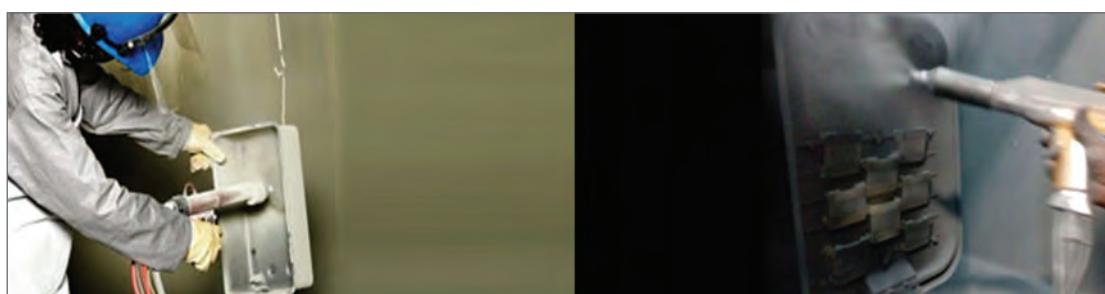

شکل ۱۴- پوشان کاری قالب با استفاده از اسپری

### **مهم‌ترین مشخصه‌های مواد پوششی جهت قالب‌های ریزه عبارت‌اند از :**

- الف** - برای افزایش عمر قالب، مواد پوششی نباید قالب را دچار خوردگی کند.
- ب** - باید به راحتی به سطح قالب چسبیده و در عین حال پس از عملیات ریخته‌گری به راحتی از قالب جدا شوند.

**ج** - باید از تماس مستقیم مذاب و قالب ممانعت کرد.

- د** - مواد پوششی باید خنثی بوده و تولید گازهای مضر نکند.
- صرف نظر از نوع فلز مذاب و شرایط بار ریزی آن، یک مخلوط مایع پوششی برای پوشان کاری قالب‌های فلزی، باید دارای مشخصات عمومی زیر باشد:

- ۱** مخلوط پوششی باید از خاصیت غوطه‌وری کافی برخوردار بوده و در صورت تهنشین شدن ذرات جامد، به هم زدن، این مواد، معلق شده و توزیع یکنواختی از آن در ماده حامل حاصل شود.
- ۲** از نظر غلظت و وزن مخصوص، باید مناسب با روش پوشش دادن باشند.
- ۳** ماده پوششی باید غیر سمی بوده و دارای بوی بد و نامطبوع نباشد.

**روش‌های پوشش دادن:** قبل از پوشش دادن قالب، سطح آن باید تمیز و عاری از هر گونه چربی و روغن باشد در صورتی که قالب توسط اسپری پوشش داده می‌شود باید سطوح قالب را به اندازه کافی حرارت داد (حدود ۲۵۰ درجه سلسیوس) تا حامل موجود در مواد پوشش کاملاً بخار شود.

قالب را می‌توان از طریق اسپری کردن، یا به وسیله قلم مو و اسفنج، یا غوطه‌ور کردن قالب در مواد پوشان، پوشش داد.

عمر مواد پوششی به عواملی مانند: درجه حرارت مذاب، اندازه و پیچیدگی قالب و سرعت بارگیری مذاب بستگی دارد. برخی از قالب‌ها در آغاز هر دوره کاری نیاز به اعمال پوشش دارند و در بسیاری از موارد هر چند روز یک بار پوشش داده می‌شوند. به منظور زدودن پوشش باقی‌مانده و تمیز کردن قالب، از سند بلاست، برس‌های سیمی، کاردک و هوای فشرده استفاده می‌شود.

در برخی از موارد ممکن است از دو پوشش در قالب استفاده شود. پوشش اولیه که معمولاً قبل از هر دوره کاری استفاده می‌شود و پوشش ثانویه که قبل از هر بارگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پوشش اولیه شامل سدیم سیلیکات (آب شیشه) و گل سفید به نسبت یک به چهار (حجمی) به همراه آب به مقدار کافی است. به منظور تسهیل در استفاده توسط اسپری، آب به مخلوط اضافه می‌شود. مخلوط پوشش فوق در سطح قالب گرم شده (تا حدود ۲۵۰ درجه سلسیوس) اسپری می‌شود.

پوشش ثانویه شامل لایه‌های کربنی روی سطح قالب می‌باشد. این لایه پوشش بر اثر احتراق گاز استیلن در سطح قالب ایجاد می‌شود.

**عمر پوشش‌های قالب:** موارد قابل توجه و مهمی مثل درجه حرارت، نوع و حجم فلز مذاب، اندازه و پیچیدگی محفظه قالب و سرعت ذوب ریزی، عمر پوشش‌های قالب را تغییر می‌دهند.

**ویژگی پوشش قالب‌های ریخته‌گری تحت فشار (دایکست):** در قالب‌های تحت فشار نیز مانند قالب‌های ریشه، مواد پوششی به منظور جلوگیری از تماس مستقیم مذاب و قالب و ایجاد سطح صاف در قطعه‌های ریختگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر با انتخاب صحیح مواد پوششی می‌توان هدایت بهتر مذاب را در داخل قالب تضمین کرد.

**پوشش قالب‌های ریخته‌گری تحت فشار (دایکست):** متداول‌ترین مواد پوششی در این قالب‌ها، پودر کربنی و گرافیت‌های کلاؤیدی هستند که لازم است مقدار کافی از آنها در سطح قالب به گونه‌ای باقی بماند که بتوانند حداقل برای ۵ یا ۶ بار تزریق کافی باشند.

**پوشش قالب‌های ریخته‌گری گریز از مرکز برای تولید لوله‌های چدنی:** مخلوط یکنواخت فلور سیلیکا یا خاک چینی کلسینه (کلاؤلین) در آب، همراه با بنتونیت در نقش چسب، برای پوشش دهی تهیه می‌شود. از فرو سیلیس خشک (با دانه بندی ۱۵۰ مش)، برای جوانه زایی استفاده می‌شود.

فعالیت‌کارگاهی



#### کار عملی ۴: پوشش کاری قالب

- ۱ یک نمونه از قالب‌های فلزی (ساده، کشویی، کتابی) با اجزای حرکه مکانیکی، هیدرولیکی و یا از نوع گریز از مرکز را انتخاب کنید.
- ۲ سطوح قالب را از هر گونه چربی و روغن تمیز کنید.
- ۳ چنانچه سطوح قالب آگشته به مواد فلزی و غیرفلزی است باید به کمک وسایلی از قبیل: سنbadه، برس‌های سیمی، کاردک و یا از طریق پاشش ماسه به همراه هوای فشرده (سنند بلاست) تمیز گردد.
- ۴ یک نمونه محلول پوششی، طبق جدول ۲ برای روش‌های استفاده از قلم مو یا پاشیدن (اسپری) تهیه نمایید.
- ۵ قالب فلزی را تا دمای ۲۵۰ درجه سلسیوس به خوبی گرم کنید به نحوی که پس از پاشش محلول پوشان بر روی سطح قالب فلزی، آب محلول سریعاً تبخیر شود.
- ۶ در روش پوشش دادن پاششی محلول پوششی را درون مخزن افشارنک (پیستوله) ریخته و طی چند مرحله پاشیدن محلول بر روی جداره داخلی قالب، پوشش دهی انجام شود.

نکته



باتوجه به امکانات موجود از فرچه (قلم مو) برای پوشان کاری استفاده کنید، دقیق کنید که ضخامت لایه پوشان کاری شده، یکنواخت و صاف باشد.

نکته



لایه پوشان را برای سطوح راهگاه‌ها و تغذیه‌ها ضخیم‌تر کنید زیرا پوشش با ضخامت زیاد، لایه‌ای عایق در این قسمت‌ها ایجاد کرده و سرعت انجام مذاب این کانال‌ها را کمتر می‌کند.

نکته ایمنی




- ۱ در پایان مراحل پوشش‌دهی، قالب را کاملاً خشک کرده و پیش گرم کنید در غیر این صورت موقع مذاب ریزی به دلیل وجود رطوبت در پوشش انفجار رخ خواهد داد.
- ۲ از ماسک تنفسی هنگام پوشش دادن استفاده کنید.

### أنواع ماهيچه مورد استفاده در قالب فلزي و روش قراردادن آن در قالب

در قالب‌های فلزی از دو نوع ماهیچه استفاده می‌شود، ثابت و متحرک. عموماً ماهیچه‌های متحرک پیش از باز شدن دو نیمه قالب و عمل پران، با حرکت کشویی‌ها از قالب جدا می‌شوند. ماهیچه‌ها در قالب‌های دائمی ممکن است به شکل‌های مختلف قرار گیرند. اگر محور ماهیچه‌ها موازی با جهت حرکت قالب باشد و نیازی به خارج کردن آنها قبل از باز کردن قالب نباشد، به چنین ماهیچه‌هایی، ماهیچه‌های ثابت گفته می‌شود.

ماهیچه‌هایی که محوری غیر موازی با جهت حرکت قالب دارند ماهیچه‌های متحرک نامیده می‌شوند. این ماهیچه‌ها به وسیله سیستم جداگانه‌ای قبل از خارج شدن قطعه ریختگی از آن خارج می‌شوند (شکل ۱۵). ماهیچه‌های ثابت و متحرک را می‌توان جهت رسیدن به اندازه مطلوب، تراش کاری کرده تا بتوانند به طور صحیح در محل خود قرار گیرند. ماهیچه‌های فلزی را هم می‌توان با همان پوشش‌های سرامیکی قالب‌های فلزی پوشان کاری کرد.

با به کارگیری ماهیچه‌های ماسه‌ای یا گچی در قالب‌های فلزی، قطعاتی با شکل‌های پیچیده‌تر می‌توان تولید کرد، ولی در ماهیچه‌های فلزی با اشکال پیچیده، محدودیت خارج ساختن از درون قطعه تولید شده وجود دارد (شکل ۱۵).

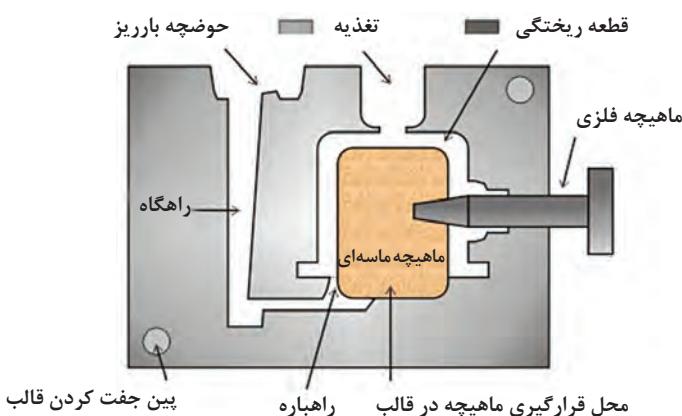

شکل ۱۵ - قالب فلزی و ماهیچه‌های ماسه‌ای و فلزی پین مشخص شده در آن

قرار دادن ماهیچه‌های ماسه‌ای در قالب‌های فلزی مانند قرار دادن ماهیچه در قالب‌گیری ماسه‌ای می‌باشد. البته وقتی یک ماهیچه ماسه‌ای در قالب ماسه‌ای قرار داده می‌شود بعضی قسمت‌های قالب ممکن است صدمه دیده و تخریب شود، اما در قالب‌های فلزی به دلیل صلب بودن این مشکل به وجود نمی‌آید.

هر کدام از ماهیچه‌های ثابت یا متحرک که از فلزات(فولاد یا چدن) وغیرفلزات(ماسه و گچ) ساخته می‌شوند براساس طرح قالب فلزی و روش استفاده از آن ممکن است به صورت یک تکه یا چند تکه مورد استفاده قرار گیرند. هزینه تولید قطعاتی که از ماهیچه‌های چند تکه استفاده می‌کنند بالا بوده و خارج ساختن چنین ماهیچه‌هایی از داخل قطعات منجمد شده وقت‌گیر است. علاوه بر آن ماهیچه‌های چند تکه نمی‌توانند به خوبی ماهیچه‌های یک تکه در قالب مونتاژ شوند و به واسطه حرکت و جابه‌جایی اجزای چنین ماهیچه‌هایی در هنگام مذاب ریزی، تغییرات ابعادی در قطعات ممکن است به وجود آید، بنابراین طراح چنین قطعاتی باید بیشترین دقت ابعادی ممکن را در نظر بگیرد.

بهتر است از ماهیچه‌های ثابت موجود در قالب تحت فشار نیز جهت تخلیه هوای قالب بهره برد. برای این منظور ماهیچه‌های ثابت با یک لقی انطباق حدوداً  $5\text{ mm}$  در صفحه قالب قرار داده می‌شوند.

نکته



فعالیت‌کارگاهی



### کارعملی ۵: بررسی ماهیچه‌های فلزی قالب‌ها

- ۱ در صورت امکان قالب فلزی مانند (شکل ۱۵) تهیه کرده، انواع ماهیچه‌های موجود در آن را شناسایی نموده و نام هر کدام را یادداشت کنید.
- ۲ با توجه به جهت حرکت نیمه قالب، نوع ماهیچه فلزی (ثبت و متحرک) را مشخص کنید.
- ۳ اگر در قالب، ماهیچه‌های متحرک استفاده شده است ابتدا به کمک هنرآموز آن را از قالب خارج کرده، سپس مشخص کنید جنس ماهیچه از چه فلزی است؟ پس از مشاهده ماهیچه‌ها، آنها را به دقت در محل خود قرار دهید.

- ۴ در قالب‌هایی که از ماهیچه‌های چند تکه فلزی و غیرفلزی استفاده شده است قبل از قرار دادن قسمت‌های ماهیچه در داخل قالب فلزی، اجزای ماهیچه را چند بار به طور کامل مونتاژ کرده و پس از اطمینان از شکل واقعی ماهیچه تکمیلی، آن را درون قالب فلزی مونتاژ کنید.

- ۵ چندین بار مونتاژ کردن ماهیچه‌های چند تکه را تکرار کنید و پس از اطمینان از صحیح بودن جایگذاری ماهیچه‌ها، آن را به تأیید هنرآموز برسانید.

نکته: در هنگام قرار دادن ماهیچه‌های فلزی درون قالب، با توجه به لقی موردنیاز برای جایگذاری آن هیچ وقت از ضربه زدن و اعمال فشار استفاده نکنید زیرا ضربات باعث تغییر شکل جزئی و ایجاد پلیسه در تکیه‌گاه‌ها و ریشه ماهیچه‌ها می‌شود. عدم توجه به این موارد موجب می‌شود که در دفعات بعدی مونتاژ، کار سخت شده و در برخی از مواقع غیرممکن می‌شود.

نکته: در مواقعي که از ماهیچه غیر فلزی برای مونتاژ استفاده می‌کنید توجه داشته باشید که ممکن است ذراتی از ماهیچه غیرفلزی کنده شده و یا در اثر سایش ریشه ماهیچه با تکیه‌گاه باقی بماند، این ذرات باید قبل از باربریزی توسط هوای فشرده از قالب خارج شوند.



دقت کنید در پایان مونتاژ کاری ماهیچه ها و زمان استفاده از هوای فشرده برای تمیز کاری درون قالب، از ماسک تنفسی و عینک محافظ استفاده شود.

## فیلترگذاری در قالب


به چه منظوری از فیلتر در قالب های فلزی استفاده می شود؟

با انجام عملیات کیفی بر روی مذاب، خروج آخال و ناخالصی ها از مذاب به طور کامل صورت نمی گیرد، به همین منظور، مذاب باید قبل از ورود به محفظه قالب، تصفیه نهایی شود. برای تصفیه مذاب از فیلتر استفاده می شود. فیلترها معمولاً از جنس سرامیک، شیشه و توری های فلزی و... می باشند (شکل ۱۶). فیلترها باید به گونه ای انتخاب شوند که دراثر گرمای مذاب آسیب نبینند. هنگام بارگذاری یا تزریق مذاب درون قالب فلزی، جریان مذاب ممکن است حاوی هوا، اکسیدها و آخال ها باشد، بنابراین سرباره گیرهای (فیلتر) خاصی، در مسیر سیستم راهگاهی قرار داده می شوند که در آنجا جریان مذاب درون قالب ریخته شده و یا به سمت دیواره قالب پرتاپ می شود. سرباره گیر (فیلتر)، فلز مذاب را از ناخالصی ها تمیز کرده و مذابی تمیز و عاری از هرگونه ذرات مضر و ناخواسته را وارد محفظه اصلی قالب می کند.



شکل ۱۶ - فیلترهایی از جنس سرامیک، شیشه و توری های فلزی

برای جایگذاری صحیح سرباره‌گیر یا فیلتر باید تصویر روشی از نحوه تغییرات جریان داشت (شکل ۱۷). استفاده از ماهیچه صافی و توری‌های سیمی در قسمت‌های مختلف سیستم راهگاهی را نشان می‌دهد.

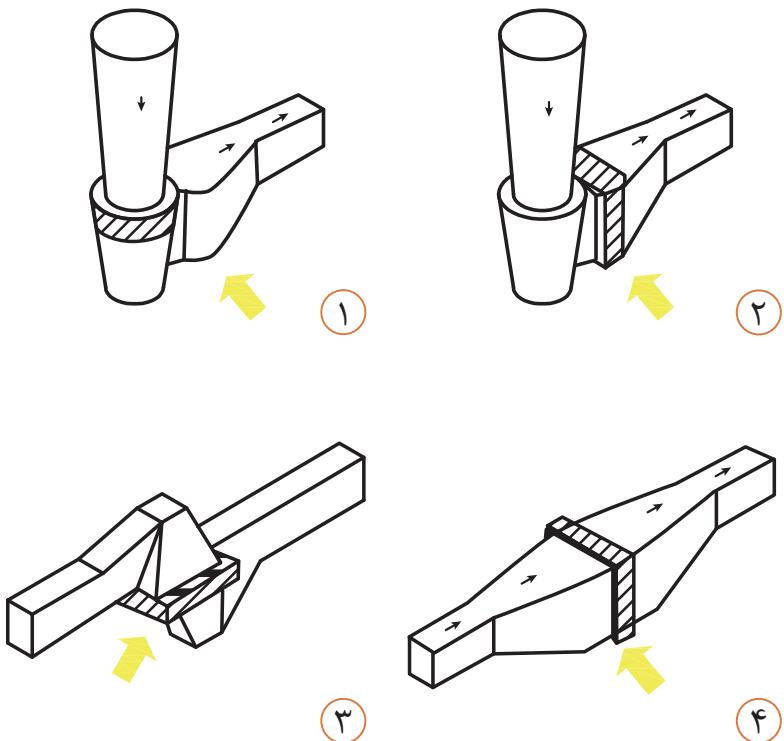

شکل ۱۷- نحوه قرارگیری فیلتر در سیستم‌های راهگاهی

### جفت کردن نیمه‌های قالب


به چه دلیل جفت کردن مناسب و بسته نگه داشتن قالب‌های فلزی از اهمیت خاص و بالایی برخوردار است؟

برای جلوگیری از باز شدن قالب در اثر فشار مذاب، تجهیزات ویژه‌ای جهت بستن قالب تعییه شده است. بعضی از قالب‌های فلزی با بست رکابی به یکدیگر بسته می‌شوند، پس از انجماد مذاب بست را باز کرده و به این ترتیب نیمه‌های قالب از یکدیگر جدا و قطعه کار خارج می‌شود (شکل ۱۸). در قالب‌های فلزی کشویی، نیمه‌های قالب بر روی بازوهای راهنمای موازی قرار گرفته که این بازوهای راهنمای، کار با قالب‌های فلزی بزرگ‌تر را آسان‌تر می‌کنند.

قالب‌های فلزی کتابی، کار را ساده‌تر کرده، دو نیمه اتصال آنها یک لولا است که عمل باز و بسته کردن نیمه‌های قالب را راحت کرده، این نوع قالب‌ها برای قطعات تخت مناسب‌تر هستند (شکل ۱۸).

برای بستن قالب‌های فلزی بزرگ‌تر، از اجزای محرکه مکانیکی استفاده می‌شود. در این قالب‌ها یکی از نیمه‌های قالب ثابت و دیگری متحرک بوده، که جابه‌جایی آن به وسیله یک میله محور (پیچ و مهره) انجام می‌شود. اتصال نیمه‌های قالب، موقع ریخته‌گری با بست قلاب‌دار جانبی حفظ می‌شود. یک اهرم زاویه‌دار ماهیچه را باز کرده و سپس ماهیچه بیرون کشیده می‌شود.

قالب فلزی با اجزای محرکه هیدرولیکی بیشتر در تولید انبوه به کار می‌رود، که برای جابه‌جا کردن نیمه‌های قالب و یا ماهیچه‌ها از سیلندرهای هیدرولیکی با کنترل شیرها استفاده می‌شود. می‌توان نیمه‌های قالب و ماهیچه‌ها را جابه‌جا کرد.

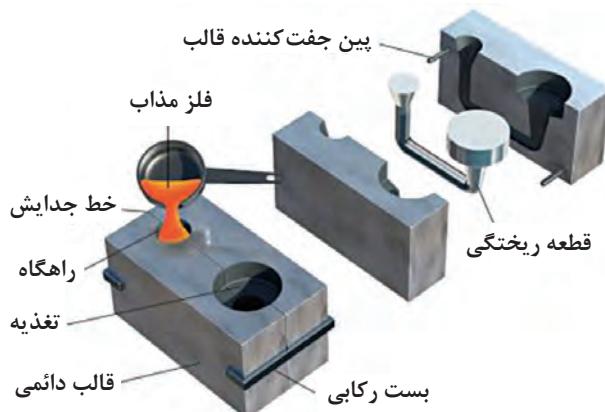

شکل ۱۸- قالب فلزی با یک بست رکابی

### بستن (DIE LOCK) یا جفت کردن نیمه‌های قالب در ریخته‌گری تحت فشار

در ریخته‌گری تحت فشار نیز برای جلوگیری از باز شدن قالب در اثر فشار تزریق مذاب، تجهیزات ویژه‌ای درجهت بستن و محکم نگهداشتن دو نیمه قالب کنار هم تعییه شده است. قالب‌های دایکست به صورت دو تکه ساخته می‌شوند یک نیمه قالب به کفشک ثابت (طرف تزریق) و نیمه دیگر به کفشک متحرک (طرف بیرون انداز) بسته می‌شود. قسمت متحرک قالب به وسیله نیرو، روی خط مستقیم به جلو و عقب می‌رود و به این ترتیب قالب تحت فشار باز و بسته می‌شود. نیروی لازم جفت جگه و بسته نگهداشتن دو نیمه قالب، از طریق نیروهای هیدرولیکی وارد بر کفشک متحرک و یا به کمک قفل و بندهای مکانیکی تأمین می‌شود.

نکته ایمنی

- ۱ هنگام باز و بسته کردن قالب‌های فلزی از دستکش‌های نسوز و کفش ایمنی استفاده کنید.
- ۲ هیچ وقت قالب‌های داغ را به یکباره تا دمای محیط سرد نکنید.
- ۳ هرگز به تنها‌ای قالب‌های سنگین فلزی را جابه‌جا نکنید.





## کار عملی ۶: فیلترگذاری قالب

- ۱ قالب فلزی ساده‌ای را تمیز کاری کنید و با توجه به وجود پین و حفره‌های موجود در روی هر کدام از نیمه‌ها، با انطباق دادن آنها و با دقت تمام، جفت کردن یا بستن نیمه‌های قالب را انجام دهید.
  - ۲ پس از جفت کردن نیمه‌های قالب، جهت جلوگیری از باز شدن و نشت مذاب از بین اجزای قالب با بسته‌های رکابی نیمه‌های قالب را مهار کنید.
  - ۳ یک قالب فلزی کتابی انتخاب کرده و با توجه به جهت چرخش نیمه‌های قالب حول لولاهای عمل بستن و جفت کردن قالب را انجام دهید.
  - ۴ مونتاژ و عمل جفت کردن نیمه‌های قالب را بر روی یک قالب فلزی کشویی انجام دهید.
- نکته: در صورتی که در کارگاه، ماشین ریخته‌گری تحت فشار دارید عمل باز و بستن نیمه‌های قالب را با کمک هنرآموز انجام دهید.
- ۵ در گروههای چند نفره فیلترگذاری در قسمت‌های مختلف سیستم راهگاهی یک قالب ساده ریشه را انجام دهید.
  - ۶ برای مذاب آلومینیوم عملیات کیفی انجام داده و بعد، باربریزی را برای هر حالت فیلترگذاری انجام دهید. مجدداً در همان قالبی که قبلاً فیلترگذاری کرده‌اید، برای بار دوم بدون فیلترگذاری باربریزی کنید. سطوح فوقانی قطعات باربریزی شده دو قالب (فیلترگذاری شده و نشده) را با هم مقایسه کنید. چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
  - ۷ تا عمق ۵ میلی‌متری از سطح فوقانی هر دو نمونه فیلترگذاری شده و نشده را ابتدا با سوهان صاف و صیقلی کرده و بعد، با سنباده پرداخت نهایی کنید. در هر حالت چه تفاوت‌هایی در سطوح فوقانی قطعات وجود دارد؟ نتایج مطالعات خود را با گروههای دیگر به بحث و گفت‌وگو بگذارید. نتایج حاصل از گفت‌وگوهای خود را در اختیار هنرآموز قرار دهید.

## ارزشیابی هنرجو در پودمان دوم : آماده سازی قالب‌های فلزی

<b>نقشه کار:</b> آماده سازی قالب‌های فلزی آماده سازی یک قالب فلزی موجود در کارگاه را انجام دهد. <b>شاخص عملکرد:</b> پیش گرم کردن، پوشان دهی، ماهیچه گذاری، کیفیت سطحی و ظاهری، جفت کردن قالب <b>شرایط انجام کار:</b> انجام کار در کارگاه ریخته‌گری با روشنایی مناسب <b>مواد مصرفی:</b> ماهیچه- پوشان قالب- فیلتر - سنبلاد نرم <b>ابزار و تجهیزات:</b> قالب فلزی- ابزار تمیز کاری- ابزار پیش گرم- مخلوطکن رنگ - اسپری- قلم مو- ابزار خارج کردن قطعه از قالب- گیره دستی
--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تمیز کاری قالب	۲	
۲	پیش گرم و پوشان دهی قالب	۲	
۳	ماهیچه گذاری	۲	
۴	جفت کردن تکه های قالب	۱	
	شاخصی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	۲ استفاده از لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش، عینک		
	۳ تمیز کردن میز کار و محیط کارگاه و نفکیک ضایعات مخلوط ماسه قالب گیری		
	۴ از سایر زباله ها		
	۴ رعایت دقت و نظم		
	* میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## پودمان ۳

خارج کردن قطعه از قالب و جدا کردن  
سیستم راهگاهی از آن

## واحد یادگیری: خارج کردن قطعه از قالب و جدا کردن سیستم راهگاهی از آن

پس از قالب‌گیری مدل و ریختن مذاب در قالب و انجماد مذاب، قطعه از قالب خارج می‌شود و اضافات قطعه شامل سیستم راهگاهی و تغذیه از آن جدا می‌شود. در این واحد یادگیری، در مورد زمان خروج مناسب قطعه از قالب با توجه به نوع انجماد آن، روش‌های جدا کردن سیستم راهگاهی، تغذیه از قطعه، تمیزکاری قطعه، انبارش راهگاه، تغذیه و قطعات برگشتی توضیح داده می‌شود.

### استاندارد عملکرد کار

خارج کردن قطعه از قالب، جدا کردن سیستم راهگاهی و تغذیه از آن با استفاده از ابزار و تجهیزات مورد نیاز براساس استانداردهای مرتبط

### پیش نیاز

قالب‌گیری و ذوب‌ریزی قالب

## خارج کردن قطعه از قالب

برای تولید قطعه با کیفیت، باید قطعه به صورت سالم از درون قالب خارج شود که روش و زمان مناسب خروج قطعه در این پروسه بسیار تأثیرگذار است. همچنین ابزار مورد نیاز و کاربرد آن ابزار باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد تا قطعه معیوب تولید نشود.

جدا کردن زواید قطعه به صورت کامل با توجه به شناسایی روش جدا کردن زوائد و انتخاب محل برش آن است که بسیار دارای اهمیت است. با استفاده از ابزار مناسب و کاربرد صحیح آن، می‌توان این شایستگی را به صورت کامل انجام داد. همچنین جداسازی و انبارش برگشتی‌ها به بالا رفتن کیفیت قطعه و بهره‌وری اقتصادی تولید کمک خواهد کرد. بنابراین ضروری است این موضوع هم مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

نکته



راهگاه‌ها و تغذیه‌ها که همراه مذاب در قالب جامد می‌گردند به عنوان زواید قطعات محسوب می‌شوند.

برای خارج کردن قطعه از درون قالب باید زمان مناسب را انتخاب کرد تا قطعه کاملاً استحکام خود را به دست آورده باشد. این زمان به عوامل زیر بستگی دارد:

نقطه ذوب

فوق ذوب

انجاماد

شکل قالب

### نقطه ذوب

نقطه ذوب یکی از خواص فیزیکی اجسام به شمار می‌رود و درجه حرارتی است که در آن جسم جامد به مایع تبدیل می‌شود.




## کار عملی ۱: قالب‌گیری مذاب آلومینیوم

مدل شکل ۱ را به صورت روباز قالب‌گیری کرده و بعد از تهییه مذاب آلومینیوم قالب را با شرایط جدول ۱ مذاب‌ریزی کنید.

درجه حرارت مذاب را بهوسیله ترموکوپل اندازه‌گیری کنید. با توجه به نقطه ذوب آلومینیوم، درجه حرارت فوق ذوب مورد نظر را کنترل کنید، سپس عملیات مذاب‌ریزی را انجام دهید. زمان انجام را بهوسیله زمان‌سنج اندازه‌گیری کنید.

برای خروج قطعه از قالب دو درجه را با کمک یکدیگر گرفته و به محل تخلیه انتقال دهید. سپس درجه رویی را بلند کنید و با ضربات آهسته به ماسه، قالب را تخریب کنید تا قطعه از درون ماسه خارج شود. قطعه را با انبر به میز کار انتقال داده و به آهستگی بهوسیله برس سیمی ماسه‌های چسبیده شده به قطعه را تمیز کنید. پس از تمیز کاری قطعه اجازه دهید تا قطعه کاملاً سرد شود. سپس نتایج کار گروهی را در جدول ۱ ثبت کرده و نتایج آن را تحلیل کنید.

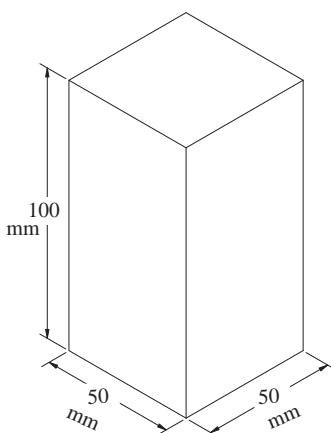

شکل ۱

جدول ۱

زمان انجام قطعه بر حسب ثانیه	مراحل آزمایش گروه‌ها
	ذوب‌ریزی با فوق ذوب $100^{\circ}\text{C}$
	ذوب‌ریزی با فوق ذوب $50^{\circ}\text{C}$
	ذوب‌ریزی بدون فوق ذوب
	بررسی نتایج

نکته ایمنی



- ۱ در هنگام مذاب ریزی استفاده از لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کلاه ایمنی، ماسک و عینک ایمنی الزامی است.
- ۲ از خشک بودن قالب کاملاً اطمینان حاصل کنید.
- ۳ با نظارت هنرآموز عملیات ذوب ریزی صورت گیرد.
- ۴ از دستکش نسوز و انبر جهت انتقال قطعه استفاده کنید.
- ۵ از شوخي کردن در هنگام کار بپرهیزید.

نکات زیست محیطی



- ۱ ماسه‌های سوخته شده را درون ماسه‌دان نریزید.
- ۲ هرگز قطعه خارج شده از قالب را با آب سرد نکنید.
- ۳ سرباره‌های مذاب را در محیط پراکنده نکنید پس از جمع‌آوری، درون مخزن سرباره بریزید.

## فوق ذوب

به درجه حرارتی کمی بالاتر از درجه حرارت نقطه ذوب، فوق ذوب می‌گویند.  
اگر مذاب دارای فوق ذوب باشد زمان لازم جهت خارج کردن قطعه طولانی تر خواهد شد. همچنین احتمال کشیدگی قطعه ریختگی هم وجود دارد.

فعالیت کارگاهی



جدول را کامل کنید (از کتاب همراه هنرجو کمک بگیرید).

جدول ۲

آلومینیوم	مس	روی	نیکل	سرب	منیزیم	نقره	آهن	فلزات	عوامل
									نقطه ذوب
									زمان خارج کردن قطعه از قالب (کوتاه- طولانی)
									گرمای ویژه
									گرمای نهان ذوب

هر فلز یا آلیاژی که دارای نقطه ذوب بالاتری است به دلیل اینکه گرمای نهان ذوب زیادی درون آن نهفته است به زمان بیشتری جهت تخلیه از قالب نیاز دارد. بنابراین اگر قطعه سریع‌تر از قالب خارج شود دچار تغییر فرم (اعوجاج) می‌شود.

## انجماد

به شکل ۲ نگاه کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:



شکل ۲


در شکل ۲، تصاویر آب به چه دلیل متفاوت است؟ وقتی یک مایع را به اندازه کافی سرد کنیم، به جامد تبدیل می‌شود. تبدیل شدن مایع به جامد را انجماد می‌گویند. انجماد یعنی رشد، تدریجی ذرات جامد با افزایش اتم‌ها (از حالت مایع بر روی سطوح جامد) که در زمان معین با کاهش دما اتفاق می‌افتد.

نکته




انتقال حرارت در قالب‌های موقت (ماسه‌ای، گچی، سرامیکی) کمتر از قالب‌های دائم (فلزی) بوده به همین دلیل زمان انجماد مذاب در آنها نسبت به قالب‌های فلزی طولانی‌تر است.

**زمان انجماد:** مهم‌ترین وظیفه قالب پس از تضمین شکل و اندازه قطعه، انتقال حرارت مذاب به درون خود قالب یا به محیط خارج است. سرعت انتقال حرارت باعث افزایش سرعت انجماد مذاب می‌شود. همچنین زمان انجماد در شرایط محیطی یکسان به نوع انجماد پوسته‌ای، میانی و خمیری بستگی دارد.

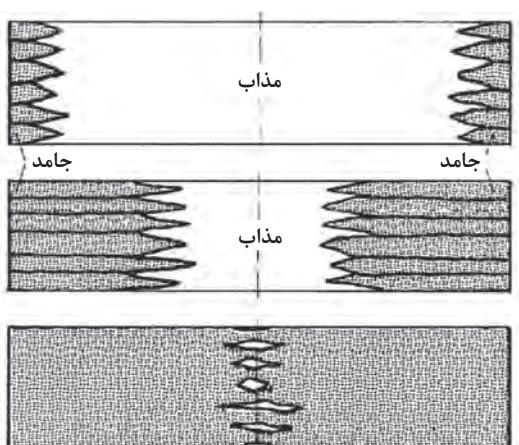

شکل ۳

**انجماد پوسته‌ای:** کاهش درجه حرارت در فصل مشترک قالب و مذاب باعث به وجود آمدن پوسته‌ای، در دیواره قالب می‌شود. با تشکیل این پوسته، انجماد شروع شده و به سمت مذاب حرکت می‌کند. این فرایند در اثر انتقال حرارت از همه جهات دیواره قالب بوده که باعث تشکیل پوسته جامد در همه دیواره‌های قالب می‌شود و به سمت مرکز قالب انجماد پیش می‌رود.

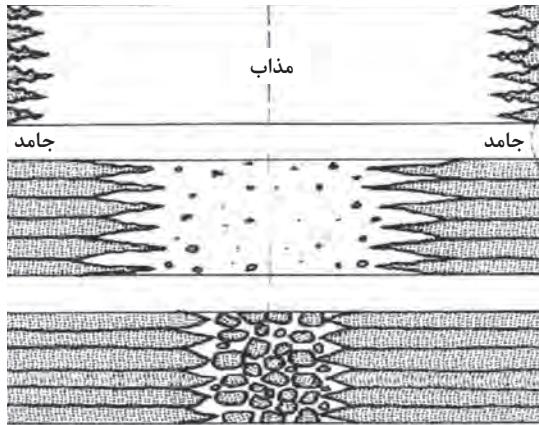

شکل ۴

**انجماد خمیری:** در این انجماد به دلیل حرکت سریع عناصر آلیاژی درون مذاب، پوسته اولیه جامد دارای غلظت کمتری از عناصر آلیاژی است. بنابراین عناصر آلیاژی پس‌رانده شده به داخل مذاب به علت بالا بردن غلظت عناصر آلیاژی در مذاب باقی مانده، درجه حرارت انجماد مذاب را به صورت هماهنگ در کل مذاب سریع کاهش می‌دهند و اجازه تشکیل پوسته ضخیم‌تر را در دیواره قالب نمی‌دهند و زمان جامد شدن طولانی‌تر می‌شود (این انجماد شبیه سفت شدن ملات است).

**انجماد میانی:** این انجماد ترکیبی از انجماد پوسته‌ای

و خمیری است. زمان جامد شدن قطعه در محدوده بین زمان پوسته‌ای و خمیری شدن است. در جدول ۳ انواع انجماد برای چند فلز خالص و آلیاژ مشخص شده است.

جدول ۳


XMIRI	MIANI	POSTEHAI
آلیاژ آلمینیوم- مس		فلزات خالص
آلیاژ آلمینیوم- منیزیم		آلیاژ آلمینیوم برزن
آلیاژ فسفر برزن	آلیاژهای آلمینیوم با بیش از ۱٪ عناصر آلیاژی	آلیاژ آلمینیوم- سیلیسیم (حدود ۱۲٪)
آلیاژ برزن قلع	برنج زرد	آلیاژ برنج سیلیسیم دار
آلیاژ برنج قرمز	فولادهای کم آلیاژی و کم کربن	فولادهای کم کربن
فولادهای پر کربن		
آلیاژهای فسفر نیکل		

فعالیت کارگاهی



## کار عملی ۲: قالب‌گیری روباز برنج قرمز

مدل شکل ۵ را به صورت روباز قالب‌گیری کرده و با شرایط مندرج در جدول ۴ بعد از تهیه مذاب برنج قرمز (۸۰٪ مس و ۲۰٪ روی) مذاب‌ریزی کنید. درجه حرارت مذاب را به وسیله ترموموکوپل اندازه‌گیری کنید. با توجه به نقطه ذوب برنج درجه حرارت فوق ذوب موردنظر را کنترل کنید، سپس مذاب‌ریزی کنید. زمان انجماد را به وسیله زمان‌سنج اندازه‌گیری کنید. نتایج کارگروهی را در جدول ۴ ثبت کنید و نتایج آن را تحلیل کنید.

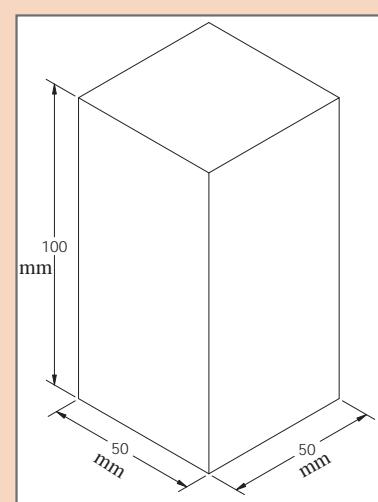

شکل ۵

جدول ۴

زمان انجام د قطعه بحسب ثانیه	مراحل آزمایش گروه‌ها
	ذوب ریزی با فوق ذوب $100^{\circ}\text{C}$
	ذوب ریزی با فوق ذوب $50^{\circ}\text{C}$
	ذوب ریزی بدون فوق ذوب
	بررسی نتایج

نتایج فعالیت‌های کارگاهی ۱ و ۲ را با هم مقایسه کنید تا بیشتر با انجام پوسته‌ای و خمیری آشنا شوید.

بحث گروهی و  
نتیجه‌گیری



- ۱ در هنگام مذاب‌ریزی استفاده از لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کلاه ایمنی، ماسک و عینک ایمنی الزامی است.
- ۲ از خشک بودن قالب کاملاً اطمینان حاصل کنید.
- ۳ با نظارت هنرآموز عملیات ذوب‌ریزی صورت گیرد.
- ۴ از انبر برای انتقال قطعه استفاده کنید.
- ۵ از شوخي کردن در هنگام کار بپرهیزید.
- ۶ برای جلوگیری از خروج مذاب از بین دو درجه، روی درجه‌ها وزنه قرار دهید.
- ۷ به دلیل تولید گاز زیاد در کارگاه از تهویه مناسب استفاده کنید.

نکته ایمنی






- ۱ ماسه‌های سوخته شده را درون ماسه‌دان نریزید.
- ۲ هرگز قطعه خارج شده از قالب را با آب، سرد نکنید.
- ۳ سرباره‌های مذاب را در محیط پراکنده نکنید پس از جمع‌آوری درون مخزن سرباره بریزید.

### شکل قالب:

به شکل ۶ نگاه کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید:

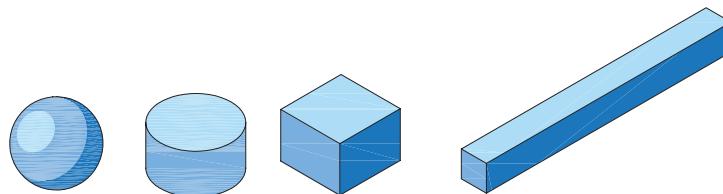

شکل ۶

به نظر شما کدام یک از قطعات زمان انجماد طولانی‌تری دارد؟ (فرض کنید حجم قطعات با هم‌دیگر مساوی است).

آیا زمان خارج کردن قطعه از درون قالب، متفاوت است؟

چورنیف زمان انجماد را براساس شکل قالب بررسی کرد و در آزمایشات به این نتیجه رسید که حجم و سطح قطعه تأثیر زیادی بر روی زمان انجماد دارد. بدین صورت که قطعاتی با اشکال کره، استوانه، مکعب و مکعب مستطیل با حجم یکسان را مورد بررسی قرار داد. در این آزمایشات شکل قطعه تأثیر زیادی بر روی انجماد داشت. او بر اساس یافته‌های خود رابطه زیر را به دست آورد که به رابطه چورنیف مشهور است.

$$t_f = k_0 \left( \frac{V}{A} \right)^2 \quad \text{و یا} \quad t_f = k_0 M^2$$

در این رابطه  $M$  مدول انجماد است که  $M = \frac{V}{A}$  و  $t_f$  زمان نهایی انجماد قطعه،  $k_0$  ضریب ثابت انجماد،  $V$  حجم قطعه و  $A$  سطح قطعه می‌باشد.

در صورتی که حدوداً حجم شکل‌های بالا  $1000 \text{ cm}^3$  و ثابت چورنیف برای قالب ماسه‌ای  $k_0 = 2/1$  باشد با محاسبات سطح جدول صفحه بعد را کامل کنید (جهت یادآوری فرمول‌های سطح از کتاب همراه هنرجو استفاده کنید).



جدول ۵			
درصد زمان انجاماد (نسبت به کره)	زمان انجاماد (بر حسب دقیقه)	مدول انجاماد (M)	محاسبات شکل
% ۱۰۰			$D = ۱۲۴/۱ \text{ mm}$ کره
			$D = H = ۱۰۸/۴ \text{ mm}$ استوانه
			مکعب $a = ۱۰۰ \text{ mm}$ اندازه ضلع
			مکعب مستطیل $c = ۴۶\text{mm}$ ارتفاع $a = b = ۴۶/۴ \text{ mm}$ عرض طول
.....		بررسی نتایج	

- ۱ دلیل استفاده کردن از لوله راهگاه و تغذیه به شکل استوانه‌ای چیست؟
- ۲ شکل هندسی سیستم راهگاهی چگونه شکلی باشد بهتر است؟

پرسش کلاسی



### شبیه‌سازی انجاماد

نرم‌افزار شبیه‌سازی انجاماد، نرم‌افزاری کامپیوتروی است که با دادن اطلاعات و شرایط دقیق می‌توان زمان انجاماد، زمان تخلیه قالب و حتی طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه را بررسی کرد. این فناوری جدید به پیش‌بینی وضعیت قطعه ریختگی کمک کرده و بنابراین کاربرد این فناوری در صنایع بسیار گسترده شده است.



### کار عملی ۳: ساخت مدل چوبی آلومینیوم

مدل چوبی شکل‌های زیر که اندازه‌های آن در جدول ۶ آمده است را بسازید و سپس قالب‌گیری کنید. در انتها قالب‌های آماده را با مذاب آلومینیوم مذاب‌ریزی کنید. اکنون جدول زیر را کامل کرده و نتایج را با فعالیت مقایسه کنید.

جدول ۶

درصد زمان انجاماد ( $D = H$ نسبت به استوانه)	زمان انجاماد عملی (بر حسب دقیقه)	زمان انجاماد تئوری (بر حسب دقیقه)	محاسبات شکل
۱۰۰%			استوانه $D = H = ۱۰۸/۴ \text{ mm}$
			$D = ۵۰/۳ \text{ mm}$ $H = ۱۰ \text{ } D = ۵۰/۳ \text{ mm}$
			مکعب $A = ۱۰۰ \text{ mm}^2$
			مکعب مستطیل $A = B = ۴۶/۴ \text{ mm}$ $C = ۴۶۴ \text{ mm}$
			بررسی نتایج

## خارج کردن قطعه از قالب دائم

به تصاویر شکل ۷ نگاه کنید.



شکل ۷

آیا ابزار خاصی برای خروج قطعه از قالب دائم وجود دارد؟  
به نظر شما زمان مناسب جهت خارج کردن قطعه چه هنگام است؟

یادآوری



قالب‌های دائمی قالب‌هایی هستند که در هنگام خارج کردن قطعه تخریب نمی‌شوند و به طور مداوم مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند قالب ریژه و تحت فشار.

برای خارج کردن قطعه از درون قالب باید زمان مناسب را انتخاب کرد بنابراین در قالب‌های ریژه زمان مناسب برای خروج قطعه بعد از انجام سیستم راهگاهی است ولی در قالب‌های تحت فشار با کامل شدن تزریق، خروج قطعه به وسیله دستگاه صورت می‌گیرد.

به منظور خروج قطعه از قالب‌های دائمی برای اینکه قالب تخریب نشود ابزاری به نام صفحه پران وجود دارد که با جدا شدن دولنگه قالب از یکدیگر، دستگاه به کمک صفحه پران قطعه را از قالب خارج می‌کند.

نکته



بر اساس حجم و وزن قطعه، صفحه پران هم از نظر ضخامت و شکل تغییر می‌کند.

در قالب‌های بدون صفحه پران برای خروج قطعه، به قسمت سیستم راهگاهی ضربه وارد می‌شود تا قطعه لق شده و خارج شود.

برای قطعات بزرگ که احتمال افتادن آن و تخریب قطعه وجود دارد قطعه به کمک جرثقیل نگه داشته می‌شود. سپس قطعه توسط صفحه پران از قسمت دوم قالب جدا می‌شود.

## جدا کردن سیستم راهگاهی، تغذیه و تمیز کاری

هنگامی که قطعات ریختگی در قالب‌ها جامد و سرد شدند (بدون توجه به نوع قالب) لازم است قبل از انجام مراحل بعدی نظیر ماشین کاری، تمیز کاری شده و زوائد نظیر راهگاه‌ها و تغذیه از قطعات جدا شوند. مقدار کار انجام شده در این مرحله نه تنها به اندازه قطعه و نوع آلیاژ بستگی دارد بلکه به دقت ریخته‌گران در مرحله تولید و روش‌های تولید نیز وابسته است. در مورد قطعات ریختگی در قالب‌های ماسه‌ای، عملیات فوک منحصر به جدا کردن راهگاه‌ها، تغذیه‌ها، ماسه‌های چسبیده شده به قطعات ریختگی و ماهیچه‌ها خواهد بود. در مورد قطعات ریختگی سنگین و پیچیده مقدار کار انجام شده برای خارج کردن ماهیچه‌ها و جدا کردن زوائد قطعات ریختگی افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش نقطه ذوب فلزات و در نتیجه افزایش درجه حرارت ریختن مذاب، عملیات تمیز کاری به دلیل افزایش پلیسه‌ها در اثر ماسه‌سوزی در قطعات ریختگی نیز طولانی‌تر می‌شود.

### مراحل تمیز کاری

مراحلی که به منظور تمیز کاری قطعات ریختگی در بخش تمیز کاری کارگاه انجام می‌گیرد، به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود:

- ۱ جدا کردن راهگاه‌ها و تغذیه‌ها از قطعات ریختگی و تمیز کاری سطحی اولیه روی قطعات
- ۲ تمیز کاری سطوح داخلی و خارجی قطعات ریختگی
- ۳ صاف کاری محل اتصال کانال‌ها و تغذیه به قطعه ریختگی و اضافات
- ۴ تمیز کاری نهایی سطوح
- ۵ بازرسی قطعات ریختگی

نکته



در مواردی که قطعات عملیات حرارتی می‌شوند گاهی اوقات تمیز کاری پس از اتمام عملیات حرارتی (برای جدا کردن اکسیدهای ایجاد شده روی سطوح) ضرورت می‌یابد. این نوع تمیز کاری را می‌توان در بین مراحل ۳ و ۴ اشاره شده در بالا انجام داد.

معمولًاً مراحل ۱ تا ۵ هم‌زمان در کارخانجات ریخته‌گری انجام می‌شود و این امکان وجود دارد که مرحله جدا کردن راهگاه‌ها در جریان لرزیدن (ویبره) قالب برای جدا کردن ماسه از قطعه ریختگی انجام گیرد.

## جدا کردن راهگاه و تغذیه قطعه ریخته گری

**سیستم راهگاهی:** مجموعه راههایی که مذااب برای ورود به محفظه قالب از آنها عبور می‌کند را سیستم راهگاهی می‌گویند.

این اجزا شامل: حوضچه باربریز، راهگاه باربریز، حوضچه پای راهگاه باربریز، راهبار (کanal اصلی)، کanal ممتد و راهباره (کanal فرعی) می‌باشد.

پرسش

- ۱ کدام قسمت سیستم راهگاهی از قطعه جدا می‌شود؟
- ۲ به نظر شما برای جدا کردن سیستم راهگاهی و تغذیه از چه ابزارهایی استفاده می‌شود؟



برای جداسازی سیستم راهگاهی و تغذیه از دو روش زیر استفاده می‌شود:

- ۱ شکستن
- ۲ برش کاری


### شکستن (جداسازی به وسیله ضربه)

چنانچه آلیاژ شکننده باشد (نظیر انواع چدن‌ها) می‌توان سیستم راهگاهی و تغذیه را توسط ضربه به وسیله چکش و یا در محل لرزاندن (ویبره) قالب شکست و جدا کرد. همچنین این امکان وجود دارد که بلا فاصله پس از خارج شدن قطعه از درون ماسه (در مراحل ویبره قالب) کارگری توسط چکش به شکستن و جدا کردن این زوائد اقدام کند.

از این روش می‌توان به سهولت در مورد جدا کردن زوائد چدن‌های سفید و خاکستری استفاده کرد. به هر حال شکستن زوائد این مشکل را دارد که امکان ادامه منطقه شکست تا داخل قطعه ریخته گری وجود دارد. برای جلوگیری از این عیب لازم است که اتصالات راهگاه‌ها و تغذیه‌ها در محل تماس با قطعه ریختگی نازک شود در این حالت مشکل فوق از بین می‌رود. همچنین نیروی‌های ضربه‌ای لازم برای شکستن اتصالات سیستم راهگاهی و تغذیه از اهمیت زیادی برخوردار است.

به هر حال مقداری از اتصالات به قطعه ریختگی باقی می‌ماند که لازم است این زوائد توسط سنگ زنی و یا روش‌های دیگر برداشته شوند. چنین روشی را حتی در مورد فولادها نیز می‌توان به کار برد با این شرط که اتصال راهگاه‌ها و تغذیه‌ها به قطعه ریختگی با سطح مقطع کوچکی انجام گیرد. (برای مثال در مورد فولادهای ساده کربنی قطر اتصال راهگاه‌ها و تغذیه از ۷ سانتی‌متر کمتر باشد).

در نمودار ۱ رابطه بین نیرو و سطح مقطع اتصال نشان داده شده است. در این نمودار منظور از قطر کمترین قطر منطقه اتصال می‌باشد. استفاده از گلوی تغذیه (کم کردن محل اتصال تغذیه به قطعه ریخته گری) موجب می‌شود که بتوان تغذیه را با اعمال ضربه در فلزات نرم و با استحکام بالا، بعضی از انواع فولادها، برنج‌ها و برنزها جدا کرد. این مسئله از نظر اقتصادی و قیمت تمام شده قطعه ریختگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. (نمودار ۱)

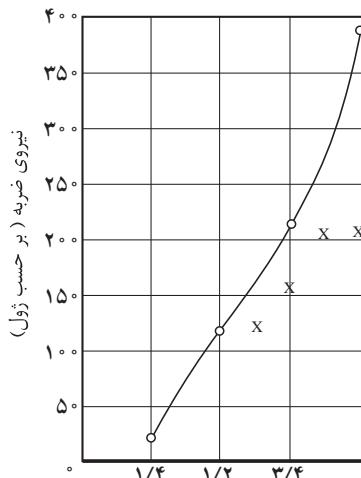

سطح مقطع اتصال سیستم راهگاهی  
و یا تغذیه (بر حسب اینچ)

نمودار ۱- نیروهای ضربه‌ای لازم برای شکستن تغذیه‌های فولاد ساده کربنی

در نمودار ۱ نقاطی که به صورت ضرب در مشخص شده است نمونه‌های آزمایش شده‌ای است که تقریباً با این نمودار هم خوانی دارند.

فعالیت‌کارگاهی



#### کار عملی ۴: جداسازی سیستم راهگاهی از قالب

مدل انتخابی را قالب‌گیری کرده سپس توسط مذاب چدن خاکستری مذاب‌ریزی کنید. پس از خارج کردن قطعه از قالب، سیستم راهگاهی آن را با ضربه زدن توسط چکش جدا کرده و توسط سوهان، پرداخت کاری کنید.

نکته



قطعاتی که محل اتصال آن ضخیم است می‌توان با کمان اره و یا اره ماشینی تا نیمه مقطع اتصال برش داد و سپس با ضربه زدن اتصالات را جدا کرد.

نکته ایمنی



- ۱ در هنگام مذاب‌ریزی استفاده از لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کلاه ایمنی، ماسک و عینک ایمنی الزامی است.
- ۲ از خشک بودن قالب کاملاً اطمینان حاصل کنید.
- ۳ با نظارت هنرآموز عملیات ذوب‌ریزی صورت گیرد.
- ۴ از انبر جهت انتقال قطعه استفاده کنید.
- ۵ از شوخی کردن در هنگام کار بپرهیزید.
- ۶ قطعه کار را به صورت کامل و محکم به گیره بیندید.
- ۷ در هنگام ضربه زدن با چکش از عینک ایمنی استفاده کنید.

نکته



زوائد جداشده را به کارگاه ذوب و یا انبار نگهداری شارژ انتقال دهید.

نکات زیست  
محیطی



۱ ماسه‌های سوخته شده را درون ماسه‌دان نریزید.

۲ هرگز قطعه خارج شده از قالب را با آب سرد نکنید.

۳ سرباره‌های مذاب را درون مخزن سرباره برویزید تا در محیط پراکنده نگردد.

## برش کاری

اتصالات را می‌توان توسط اره دستی یا ماشینی، دستگاه‌های برش، پیکور، هوا برش، دستگاه جوش و برش اکسیژن جدا کرد.

### اره دستی

برای برش دستی قطعات به تعداد کم از کمان اره استفاده می‌شود که با توجه به جنس قطعه از تیغ اره مناسب استفاده می‌شود.

یادآوری



تعداد دندانه در اینچ مشخص کننده نوع تیغ اره است که به خشن بُر، معمولی و ظرفیف بُر تقسیم‌بندی می‌گردد.

### اره‌های ماشینی

یکی از انواع ماشین‌های برش به منظور جدا کردن زوائد ماشین اره نواری عمودی و یا افقی می‌باشد که در اکثر کارخانه‌های ریخته‌گری کشورمان ایران به منظور برش دادن فلزات و آلیاژهای نرم نظیر فولاد، برنج، مس و آلومینیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اضافات ریختگی به ضخامت حدود ۳ تا ۱۲ میلی‌متر به سهولت توسط این گونه ماشین‌ها برش داده می‌شود. در ماشین‌های برش کاری اتوماتیک قطعات به گیره بسته شده و به صورت خودکار به محل برشکاری با اره هدایت می‌شود که این کار کاملاً به صورت ایمنی صورت می‌گیرد. اما در برش کاری دستی احتمال آسیب دیدن فرد وجود دارد.



ب) ماشین اره نواری عمودی




الف) ماشین اره نواری افقی

شکل ۸

## ماشین‌های برش

در مورد آلیازهای سخت، بریدن زوائد باید توسط ماشین‌های برشی با دیسک ساینده انجام گیرد (شکل ۹). این دستگاه علاوه بر برش فلزات سخت برای برش اضافات ریختگی انواع آلیازها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که ماشین‌های برشی نواری بیشتر برای بریدن اتصالات فلزات غیرآهنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

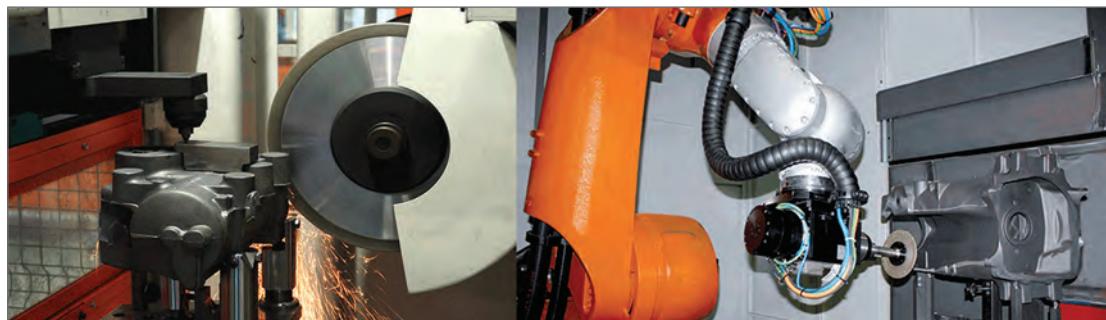

ب

شکل ۹

الف

در انواع ماشین‌های برش کاری لازم است شرایط مناسب کار نظیر سرعت برش، فشار برش، ضخامت قطعه ریختگی، نوع خنک کننده، نوع وسیله برشی و نوع آلیاژ با دقت تعیین شوند. جدول ۷ شرایط مناسب جهت برش کاری آلیازهای مختلف در هنگام کار با یک ماشین اره نواری، برای بریدن راهگاه‌ها و تغذیه را نشان می‌دهد.

جدول ۷

اطلاعات کلی	ماده خنک کننده	فشار برش	سرعت متر بر دقیقه		نام آلیاژ
			دور زیاد	دور کم	
با افزایش سختی قطعه، سرعت براده برداری کاهش می‌یابد	در صورت چسبیدن براده به ابزار برش باید استفاده شود	۱۲/۵ کیلوگرم برای ۲۵ میلی متر ضخامت	≥۶۰۰	≥۱۲۰	آلیازهای مس
ضخامت بیش از ۱۲/۵ میلی متر سرعت برش را کاهش می‌دهد	در صورت چسبیدن براده به ابزار برش باید استفاده شود	کم	۱۰۶۰	۱۵۰	آلیازهای آلومینیوم و منیزیم
-----	در صورت چسبیدن براده به ابزار برش باید استفاده شود	متوسط	۴۵۰	۱۵۰	آلیازهای آهنی (برش نواری)




### سنگ برش


به شکل ۱۰ نگاه کنید.

شکل ۱۰

دستگاه سنگ دستی در صنعت برای برش کاری و ساب کاری قطعات کاربرد زیادی دارد. به منظور کار با این دستگاه باید با قسمت های مهم دستگاه آشنایی کامل داشت تا بتوان کاربرد آن را به صورت اصولی یاد گرفت. با دقت به شکل ۱۱ الف و ب نگاه کنید. در تصاویر زیر بعضی از قسمت های کاربردی نشان داده شده است.

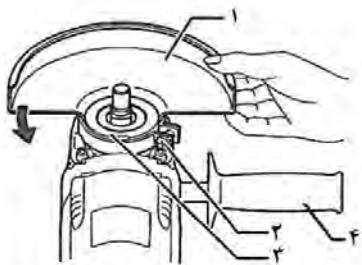

- ۱- حفاظت صفحه سنگ
- ۲- بیچ تنظیم حفاظ
- ۳- محفظه یاتاقان
- ۴- دسته سنگ

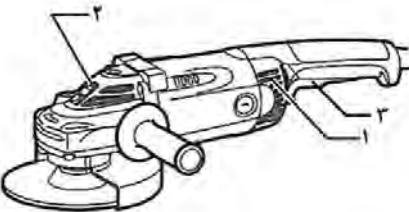


- ۱- مجرای تهویه مکش هوا
- ۲- مجرای تهویه خروج هوا
- ۳- کلید خاموش و روشن دستگاه


ب

شکل ۱۱

الف

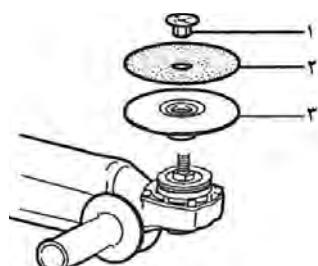

- ۱- مهره قفلی مخصوص
- ۲- صفحه سنباده
- ۳- صفحه پلاستیکی

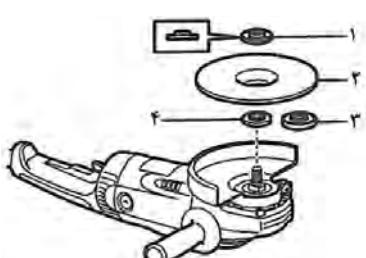

- ۱- مهره قفلی
- ۲- صفحه سنگ (برش یا ساب)
- ۳- سوپر فلانچ
- ۴- فلانچ داخلی

ب

شکل ۱۲

الف


نکته



روی دستگاه سنگ علاوه بر صفحه برش و ساب ، صفحه سنباده هم نصب می شود که با آن می توان سطوح تخت را سنباده کاری و پرداخت کاری کرد.

صفحه سنباده و صفحه پلاستیکی به وسیله چسب آهن به هم متصل شده و ثابت می شود.

در شکل ۱۳ آچار مخصوص مهر قفلی و قفل محور آن نشان داده شده است.

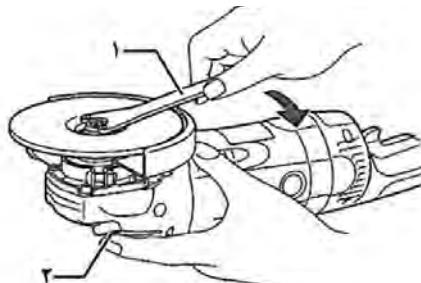

شکل ۱۳

۱- آچار مخصوص مهر قفلی  
۲- قفل محور

### طریقہ نصب صفحه برش یا ساب روی دستگاه

دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج کرده و سپس با قرار دادن آچار مخصوص درون حفره های پیچ مخصوص و گرفتن ضامن دستگاه، آچار را در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید تا پیچ باز شود. با باز شدن کامل پیچ، صفحه قدیمی را خارج کرده و صفحه جدید را روی محور گذاشته و پیچ مخصوص را محکم کنید.

- ۱ از درست قرار گرفتن فلانج داخلی و سوپر فلانج اطمینان کامل حاصل کنید.
- ۲ سوپر فلانج دو رویه بوده و با زیر و رو شدن آن صفحه های متفاوت سنگ (ساب و برش) را می توان نصب کرد.
- ۳ در صورت درست قرار ندادن سوپر فلانج، صفحه سنگ لق می ماند بنابراین نباید از دستگاه استفاده شود.

نکته




فعالیت کارگاهی



### کار عملی ۵

مدل شکل ۱۴ را قالب گیری کرده و بعد از تهییه مذاب آلومینیوم مذاب ریزی کنید. سپس سیستم راهگاهی و تغذیه را توسط سنگ برش جدا کرده و توسط سنگ ساب پرداخت کاری کنید.

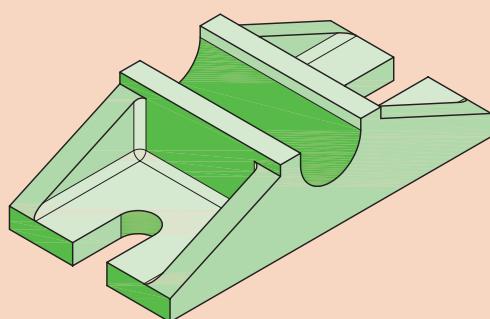

شکل ۱۴

نکته ایمنی



- ۱ در هنگام مذاب ریزی استفاده از لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کلاه ایمنی، ماسک و عینک ایمنی الزامي است.
- ۲ از خشک بودن قالب کاملاً اطمینان حاصل کنید.
- ۳ با نظارت هنرآموز عملیات ذوب ریزی صورت گیرد.
- ۴ از انبر جهت انتقال قطعه استفاده کنید.
- ۵ از شوخي کردن در هنگام کار بپرهیزید.

نکته ایمنی



- ۱ در هنگام تعویض سنگ از خارج بودن دو شاخه از برق اطمینان کامل حاصل نمایید.
- ۲ در هنگام تعویض سنگ از صحیح نصب کردن صفحه سنگ اطمینان کامل حاصل نمایید.
- ۳ تعویض سنگ باید با نظارت هنرآموز صورت گیرد.
- ۴ در هنگام گداشتن سوپر فلانچ دقیقاً تا لبه قرار گرفتن صفحه برش یا ساب دقیقاً درون صفحه قرار گیرد.
- ۵ قبل از سنگزنی از نصب بودن حفاظ صفحه سنگ، جهت صحیح آن و محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۶ در هنگام کار با دستگاه سنگ، استفاده از لوازم ایمنی، دستکش کار، عینک و ماسک الزامي است.

نکته



نکات زیست محیطی




زوائد جداشده را به کارگاه ذوب یا انبار نگهداری شارژ انتقال دهید.

- ۱ ماسه‌های سوخته شده را درون ماسه‌دان نریزید.
- ۲ هرگز قطعه خارج شده از قالب را با آب، سرد نکنید.
- ۳ سرباره‌های مذاب را درون مخزن سرباره بریزید تا در محیط پراکنده نشود.

## بوش کاری

### برش کاری به وسیله مشعل گازی

تغذیه‌ها و راهگاه‌های بزرگ فولادی را باید توسط برش کاری با مشعل گازی از قطعه ریخته‌گری جدا کرد. اگرچه ماشین‌های برش کاری مکانیکی محدود به بریدن اتصالات کوچک هستند اما توسط مشعل‌های گازی، تغذیه و راهگاه‌ها با هر اندازه‌ای را می‌توان از قطعات ریختگی جدا کرد. روش کار مشعل‌های گازی اکسی‌استیلن که در بیشتر موارد برای برش کاری قطعات استفاده می‌شوند در شکل ۱۵ نشان داده شده است.

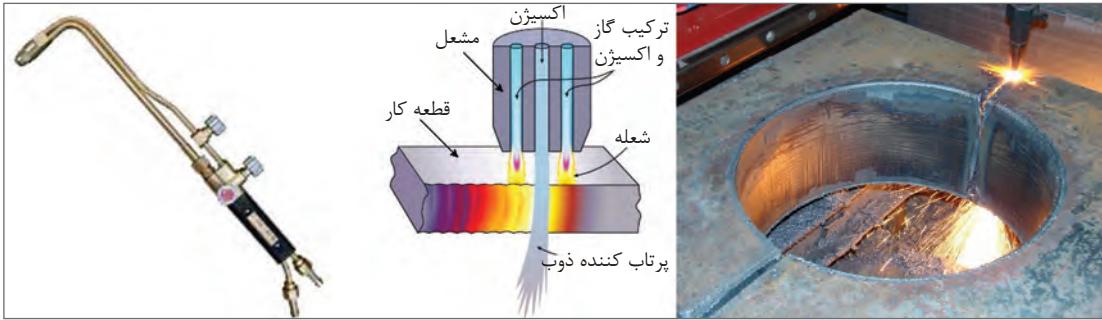


شکل ۱۵

امروزه در بسیاری از کارخانجات ریخته‌گری جدا کردن تغذیه‌های فولادی توسط مشعل‌های دستی اکسی استیلن انجام می‌شود. اما در بعضی از کارخانجات ریخته‌گری نیز این عمل کاملاً به صورت اتوماتیک انجام می‌پذیرد.

بعضی از انواع آلیاژهای آهنی نظیر چدن‌ها و فولادهای آلیاژی پرعيار در مقابل اکسیداسیون مقاوم بوده و بنابراین نمی‌توان آنها را براساس روش‌های اشاره شده در بالا برش کاری کرد. برای رفع این مشکل مشعل‌هایی وجود دارند که توسط آنها از یک طرف پودر آهن (پیش گرم شده توسط مشعل) را روی محل برش کاری پاشیده و از طرف دیگر شعله اکسی استیلن را در آن نقطه متتمرکز می‌کند. در این شرایط مجموعه جریان اکسیژن و پودر آهن در اثر تماس با حرارت گرم شده، به شدت اکسید می‌شود، بنابراین برش کاری راهگاه‌ها و تغذیه‌ها در این گونه آلیاژها امکان پذیر است.

به وسیله این روش می‌توان اضافات قطعات ریخته‌گری مقاوم در مقابل اکسیداسیون نظیر چدن‌ها، فولادها<sup>۱۸-۸</sup> درصد کرم و ۸ درصد نیکل)، فولادهای پر کرم و فولادهای مقاوم در مقابل حرارت را جدا کرد. انتخاب نازل و فشار اکسیژن مناسب برای مشعل به ضخامت اتصال راهگاه و یا تغذیه به قطعه ریختگی بستگی دارد.

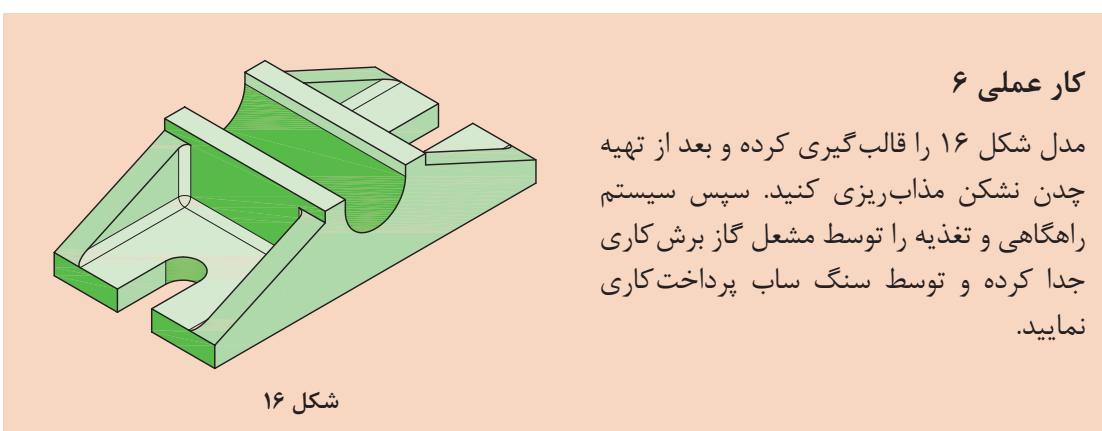

شکل ۱۶

فعالیت کارگاهی

## کار عملی ۶

مدل شکل ۱۶ را قالب‌گیری کرده و بعد از تهیه چدن نشکن مذاب ریزی کنید. سپس سیستم راهگاهی و تغذیه را توسط مشعل گاز برش کاری جدا کرده و توسط سنگ ساب پرداخت کاری نمایید.



نکته ایمنی



### نکات ایمنی ریخته گری

- ۱ در هنگام مذاب ریزی استفاده از لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کلاه ایمنی، ماسک و عینک ایمنی الزامی است.
- ۲ از خشک بودن قالب کاملاً اطمینان حاصل کنید.
- ۳ با نظارت هنرآموز عملیات ذوب ریزی صورت گیرد.
- ۴ از انبر جهت انتقال قطعه استفاده کنید.
- ۵ از شوخي کردن در هنگام کار بپرهیزید.

نکته ایمنی



### نکات ایمنی مشعل برش کاری

- ۱ در هنگام کار با مشعل گاز برش کاری استفاده از لوازم ایمنی، دستکش کار، عینک و ماسک الزامی است.
- ۲ عملیات برش کار با نظارت هنرآموز انجام شود.
- ۳ قبل از سنگ زنی از نصب بودن حفاظ صفحه سنگ، جهت صحیح آن و محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۴ در هنگام کار با دستگاه سنگ، استفاده از لوازم ایمنی، دستکش کار، عینک و ماسک الزامی است.

نکته



زواائد جدایشده را به کارگاه ذوب یا انبار نگهداری شارژ انتقال دهید.

نکات زیست محیطی



- ۱ ماسه های سوخته شده را درون ماسه دان نریزید.
- ۲ هرگز قطعه خارج شده از قالب را با آب سرد نکنید.
- ۳ سرباره های مذاب را درون مخزن سرباره بریزید تا در محیط پراکنده نشود.

## انبارش راهگاه ، تغذیه و قطعات برگشتی

برای کاهش هزینه تولید، استفاده از قراضه و برگشتی‌ها بسیار مرسوم است. عموماً خطوط تولید کارخانجات در هر شیفت کاری می‌تواند مذاوب با آنالیز متفاوت داشته باشد بنابراین جداسازی و انبارش قراضه و برگشتی جزء اصول بسیار مهم خط تولید می‌باشد، برای کنترل ترکیب آلیاژها و یا فلزات خالص، کنترل انبارش سیستم راهگاهی، تغذیه و قطعات معیوب بسیار دارای اهمیت است. برای این منظور همیشه بعد از جداسازی اضافات قطعه یا قطعات معیوب از قطعات سالم، آنها را در مخازن برگشتی قرار داده تا بایکدیگر مخلوط نشوند. در صورتی که برگشتی‌ها با یکدیگر مخلوط شوند از خواص فیزیکی زیر برای جداسازی آنها استفاده می‌شود.

۱- رنگ

۲- چگالی

۳- رباش (جذب مغناطیس شدن)

جدول ۸

رنگ سطح مقطع شکست فلزات			
رنگ			فلزات
آبی Blue	سبز Green	قرمز Red	
۱۹۹	۱۹۷	۱۹۶	آهن
۲۴۵	۲۵۰	۲۵۱	نقره
۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶	آلومینیوم
۱۵۳	۲۲۵	۲۵۵	طلاء
۱۹۳	۲۱۲	۲۵۵	مس
۱۹۷	۱۹۷	۱۹۷	کرم
۱۹۲	۲۰۵	۲۱۳	نیکل
۱۷۸	۱۸۷	۱۹۶	تیتانیم
۲۰۱	۲۰۹	۲۱۶	پلاتین

چگالی gr /cm³	فلزات و یا آلیاژها
۲/۷	آلومینیوم
۷/۲	چدن
۷/۸۵	فولاد نرم
۱۱/۴	سرپ
۸/۹	مس
۷/۲	روی
۷/۴	قلع
۸/۹	نیکل
۸/۷	فسفر برنز
۸/۵	برنج

**چگالی:** مقدار ماده‌ای که واحد حجم اشغال می‌کند را چگالی می‌گویند. چگالی و وزن مخصوص به تعداد مولکول‌های موجود در واحد حجم وابسته هستند که با افزایش دما، فعالیت مولکولی زیاد شده و تعداد مولکول‌ها در واحد حجم کم می‌شود در نتیجه چگالی و وزن مخصوص کاهش می‌یابند.

فعالیت کارگاهی




برای جداسازی هر فلز از چه عاملی استفاده می‌شود؟ آن عامل را در جدول علامت بزنید.

جدول ۹

آلومینیوم	مس	روی	نیکل	سرپ	برنج	چدن	فولاد	فلزات	عوامل
								رنگ ظاهری یا مقطع شکست	
								وزن مخصوص	
								ربایش(جذب مغناطیس)	

## ارزشیابی هنرجو در پودمان سوم: خارج کردن قطعه از قالب

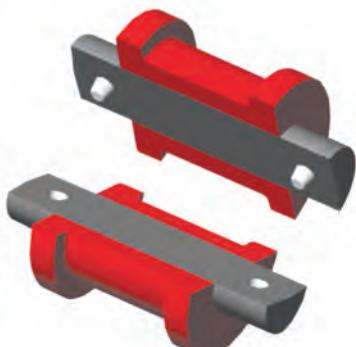	<p><b>نقشه کار:</b> خارج کردن قطعه از قالب و جدا کردن سیستم راهگاهی از آن قالب ساخته شده به روش <math>CO_2</math> با استفاده از مدل مقابله را با مذاب آلومینیوم بارزیزی کرده و پس از انجماد، قطعه را از قالب خارج کرده و سیستم راهگاهی را از آن جدا کنید.</p> <p><b>شاخص عملکرد:</b> خارج کردن قطعه ریختگی از قالب، جدا کردن سیستم راهگاهی و تغذیه از قطعه</p> <p><b>شرایط انجام کار:</b> انجام کار در کارگاه ریخته گری با روشنایی مناسب</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> کمان اره، گیره، سنگ فرز، چکش، قلم</p>
---	---

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	خارج کردن قطعه از قالب	۲	
۲	جدا کردن سیستم راهگاهی	۲	
۳	انبارش راهگاه و تغذیه	۱	
<b>نگرش:</b>			شاخصی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و
۱ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار			۲ استفاده از لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش، عینک، ایمنی و ...
۳ تمیز کردن محیط کارگاه و تفکیک ضایعات			۴ رعایت دقت و نظم
* میانگین نمرات*			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پو دمان ۴

ذوب ریزی

## واحد یادگیری: ذوب ریزی

پس از ساخت قالب ریخته‌گری، مذاب به داخل قالب ریخته می‌شود. در این واحد یادگیری، کنترل پارامترهای کیفی و کمی مذاب، نحوه اندازه‌گیری دمای مذاب، عوامل مؤثر در زمان و ارتفاع بار ریزی، استفاده از مواد عایق و گرمایان در تغذیه، توضیح داده می‌شود.

## استاندارد عملکرد کار

ذوب ریزی با استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب بر اساس استانداردهای مرتبط.

## پیش نیاز

ذوب فلزات و قالب گیری

## ذوب فلزات

ذوب فلزات فرایندی است که در آن، فلز جامد را بهوسیله حرارت دادن در کوره‌های ذوب بهصورت مذاب در می‌آورند. هنگامی که یک فلز جامد حرارت داده می‌شود، به علت افزایش دامنه ارتعاشات اتم‌ها و افزایش فاصله بین اتمی آنها، ساختمان جامد از حالت پایدار خود خارج شده و به حالت مایع تبدیل می‌شود (ذوب می‌شود). درجه حرارتی که باعث تغییر حالت فلز جامد به مایع می‌شود را نقطه ذوب گویند؛ مثلاً نقطه ذوب آلومینیوم  $659^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس است.

پرسشن گلاسی




آیا نقطه ذوب  $660^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس برای آلومینیوم دمای مناسبی جهت ریخته‌گری است؟

یکی از مواردی که در ریخته‌گری فلزات و آلیاژها حائز اهمیت است، درجه حرارت فوق ذوب می‌باشد. به عبارتی می‌توان گفت در مورد قطعاتی که دارای اشکال پیچیده‌ای هستند و تنها به روش ریخته‌گری قابل تولید می‌باشند، درجه حرارت فوق ذوب مناسب، تعیین‌کننده سلامت قطعه است.

باید به این نکته توجه کرد که نمی‌توان دمای فوق ذوب را بیش از حد افزایش داد، زیرا با افزایش درجه حرارت مذاب، واکنش‌های مضری مانند اکسیداسیون مذاب و انحلال گازهای محیط در مذاب با شدت بسیار زیادی افزایش خواهد یافت. همواره درجه حرارت فوق ذوب با سیالیت مذاب رابطه مستقیم دارد. به طور کلی سیالیت را می‌توان چنین تعریف کرد: سیالیت عبارت است از توانایی مذاب در پر کردن قالبی با بعد مشخص، با سرعت و میزان جریان باربری معین (دبی).

سیالیت ریخته‌گری با روش‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود که یکی از عملیات آزمایش مارپیچ (spiral) است (شکل ۱).

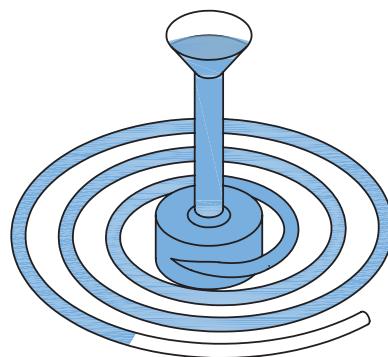

شکل ۱- آزمایش مارپیچ

عملیات ذوب در کوره‌های ریخته‌گری انجام می‌شود. برای تهیه مذاب از فلز و ریخته‌گری آن، عملیات مختلفی انجام می‌شود که هر کدام اصطلاح خاص خود را دارد؛ برای مثال می‌توان از عملیات فوق ذوب، گاززدایی، سرباره‌گیری و حمل و ذوب‌ریزی مذاب نام برد.

## کنترل پارامترهای کیفی و کمی مذاب

پرسش

- ۱ آیا با ذوب فلزات و مواد صنعتی آشنایی داردید؟
- ۲ آیا می‌توان با دماسنجهای ساده، دمای مذاب را اندازه‌گیری کرد؟ چرا؟



همان‌طور که می‌دانید، برای اندازه‌گیری درجه حرارت اجسام گداخته، مانند کوره‌ها، مذاب فلزات و شعله حاصل از احتراق سوخت‌ها از بعضی از پدیده‌های فیزیکی که تابع پیوسته‌ای از تغییرات درجه حرارت باشند استفاده می‌شود. این پدیده‌ها عبارت‌اند از تغییر مقاومت الکتریکی، تغییر اختلاف پتانسیل الکتریکی در یک مدار و تغییر وضع تشعشع و رنگ جسم گداخته (که اکثراً در پیرومترها استفاده شده است).

**الف) کنترل دما و کیفیت ظاهری مذاب:** کنترل دمای مذاب را می‌توان به صورت تجربی و علمی به دست آورد. در روش تجربی از روی رنگ مذاب حدود دمایی حاصل می‌شود. اکثر رنگ ظاهری مذاب در دمای‌های بالا (فوق ذوب) روش‌نتر و در دماهای پایین‌تر تیره‌تر می‌باشد؛ مثلاً مذاب آلیاژ آلومینیوم در دمایی حدود ۷۵۰-۷۰۰ درجه سلسیوس رنگ نقره‌ای روشن (متماطل به سفید) و در دمای حدود ۶۶۰-۶۰۰ درجه سلسیوس رنگ نقره‌ای تیره به خود می‌گیرد. می‌توان برای به دست آوردن درجه حرارت دقیق‌تر (فوق ذوب و ریخته‌گری) مذاب از وسایل اندازه‌گیری دما استفاده کرد.

**ب) وسایل اندازه‌گیری درجه حرارت در ریخته‌گری:** امروزه از ابزارهای مختلفی برای تعیین درجه حرارت مذاب استفاده می‌شود. ابزارهای اندازه‌گیری دما به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- تماسی

۲- غیر تماسی.

ابزار تماسی مثل ترموموکوپل و انواع آن و ابزار غیرتماسی مانند پیرومترهای تابشی (مادون قرمز) که در کتاب تولید قطعات فلزی به روش ریخته‌گری توضیح داده شده است. جهت یادآوری چند تصویر نمونه از ابزارهای اندازه‌گیری دما نشان داده شده است.



ترموکوپل



پیرومتر



شکل ۲- ابزارهای اندازه‌گیری دما (تماسی و غیر تماسی)

**ج) عواقب ناشی از عدم کیفیت مذاب:** در صورتی که بدون توجه به دمای مناسب ذوب ریزی و عدم دقت به کیفیت ظاهری مذاب (حضور مواد ناخواسته بر روی سطح مذاب) اقدام به مذاب ریزی درون قالب شود، ممکن است:

۱- دمای مذاب بیش از حد استاندارد (فوق ذوب)، بالا رفته باشد؛ در نتیجه عیوبی چون ماسه سوزی و حفره های گازی در قطعه ایجاد شود.

۲- دمای مذاب کمتر از حد استاندارد (فوق ذوب) باشد؛ در نتیجه عیوبی چون نیامد، سرد جوشی و کشیدگی در قطعه ایجاد شود.

۳- چنانچه به علت عدم آگاهی، سرباره روی سطح مذاب برداشته نشده باشد؛ در این صورت اگر اقدام به ذوب ریزی گردد مواد ناخواسته (سرباره) وارد قالب شده و قطعه ریختگی معیوب خواهد شد.

۴- یکی دیگر از مواردی که در کیفیت قطعه نقش دارد ساختار و دانه بندی قطعه ریختگی می باشد. برای ریزدانه کردن قطعات از مواد جوانه زا استفاده می شود؛ مثلاً برای آلیاژ های آلومینیوم از تیتانیوم و بور استفاده می کنند که برای پیشگیری از اتلاف جوانه زا، آن را در انتهای عملیات ذوب به مذاب اضافه می کنند. همچنین برای بهسازی ساختار آلیاژ های آلومینیوم، از فلز استرانسیوم یا آنتیموان استفاده می شود.

به طور خلاصه مراحل ذوب و عملیات کیفی مذاب به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

- ۱- ذوب
- ۲- استفاده از مواد سرباره‌گیر (فلاکس) برای حذف اکسید و ترکیبات بین فلزی
- ۳- گاززدایی (با توجه به جدول شماره ۱)
- ۴- اصلاح ساختار و جوانهزنی

تحقیق کنید



درباره خصوصیات و کاربرد انواع مختلف ابزارهای اندازه‌گیری دمای بالا تحقیق کرده و سپس نتیجه را در جدول زیر قرار دهید و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

خصوصیات و کاربرد، مزايا و  
معایب ابزار اندازه‌گیری تماسی

خصوصیات و کاربرد، مزايا  
و معایب ابزار اندازه‌گیری  
غیرتماسی

پس از تهیه ۶۰kg مذاب چدن خاکستری، توسط سلاکس سرباره‌گیری کرده سپس به وسیله پیرومتر اقدام به اندازه‌گیری دما نمایید و در محدوده دمایی  $135^{\circ}-143^{\circ}$  درجه سلسیوس در قالب‌های آماده شده بارگیری کنید.

فعالیت‌کارگاهی



۴۰ کیلوگرم مذاب آلومینیوم را آماده کنید. پس از تهیه آن را گاززدایی (قرص دگازور) و سرباره‌گیری (کاورال) کنید. سپس به وسیله ترموموپل اقدام به اندازه‌گیری دما کنید و در محدوده دمایی  $66^{\circ}-70^{\circ}$  درجه سلسیوس در قالب‌های آماده شده بارگیری کنید.

فعالیت‌کارگاهی



جدول ۱- چگونگی گاززدایی و تصفیه مذاب از گازها و آخال‌ها

نوع فلز اصلی	گاز	نوع واکنش	نام عملیات	مواد مؤثر بر عملیات کیفی
آلومینیوم	H <sub>2</sub>	انحلالی $[H]_{(Al)}$	گاززدایی	ازت، کلر، مخلوط ۷۰-۳۰ و یا ۹۰-۱۰ ازت و کلر مواد قابل تبخیر نظیر $C_6Cl_4$ ، $CCl_4$ انواع کلوروها و فلوئورهای چندگانه
	O <sub>2</sub>	< Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ترکیبی >	آخال زدایی	کلوروها و فلوئورهای سدیم، پتاسیم و گاه کلسیم
فولاد	H <sub>2</sub>	انحلالی $[H]_{(Fe)}$	گاززدایی	گاز CO در ضمن تصفیه مقدار هیدروژن را کاهش می‌دهد.
	O <sub>2</sub>	انحلالی $[O]_{(Fe)}$ ترکیبی انواع اکسیدها	اکسیژن زدایی فلaks زنی	منیزیم، آلومینیوم، تیتانیوم، سیلیسیم و آلیاژهای آنها استفاده از فلاکس‌های حاوی کلسیم و سدیم عموماً بر اساس ترکیبات کربناتی و کاربیدی
مس	S	انحلالی $[S]_{(Fe)}$	گوگرد زدایی	مواد حاوی منیزیم، منگنز، کلسیم، کلسیم کاربید
	N <sub>2</sub>	انحلالی $[N]_{(Fe)}$ ترکیبی نیترورها	گاززدایی	نظیر هیدروژن در آهن $Ti$ ، نیز می‌توانند نیترورها را خارج سازند، فلاکس‌های کلسیم و منیزیم
منیزیم	H <sub>2</sub>	انحلالی $[H]_{(Cu)}$	گاززدایی	ازت، گازکربنیک و مواد قابل تبخیر و در بسیاری مواد اکسیژن‌زدایی کافی است.
	O <sub>2</sub>	انحلالی $[O]_{(Cu)}$ ترکیبی Cu <sub>2</sub> O	اکسیژن زدایی فلaks زدایی	فسفر، کربن، لیتیم، کلسیم فلاکس‌های حاوی سیلیسیم، براکس و ...
	S	انحلالی $[S]_{(Cu)}$ ترکیبی Cu <sub>2</sub> S	فلaks زنی فلaks زنی	کنترل در مواد شارژ فلاکس‌های حاوی سیلیسیم، براکس و بُر
	H <sub>2</sub>	انحلالی $[H]_{(Mg)}$	گاززدایی	مانند آلومینیوم از ازت بیشتر و کلر کمتر استفاده می‌شود.
	O <sub>2</sub>	ترکیبی $(MgO)$ ترکیبی $(Mg_2N_3)$	آخال زدایی آخال زدایی	مواد کلوروه، کلورو منیزیم، بوریک اسید، فلوبرات، آمونیم، ترکیبات حاوی گوگرد



## کار عملی ۱

هنرجویان (باتوجهه به نوع آلیاژ آلمینیوم که در کارگاه موجود است) به کمک هنرآموز محترم عملیات زیر را انجام دهند:

۱ چند نمونه استوانه‌ای در ابعاد  $H=10$  و  $D=5$  سانتیمتر آماده و قالب‌گیری (ماشه‌ای) شود. سپس مذاب (آلیاژ آلمینیوم) را آماده کرده و بدون عملیات گاززدایی اقدام به مذاب‌ریزی شود.

۲ دوباره عملیات بالا را انجام دهید و این بار با توجه به جدول شماره ۱ اقدام به گاززدایی مذاب آلیاژ آلمینیوم شود.

۳ نمونه‌های ریختگی پس از انجامد و سرد شدن در راستای محور عمودی از وسط برش داده شود و پس از آماده‌سازی، از نظر حفره‌های گازی بررسی شود.

با تشکیل گروه‌های دو نفره

۱ جدول زیر را کامل کنید.

۲ پس از تکمیل جدول با بررسی جواب‌های دیگر گروه‌ها، نتیجه‌گیری شود.

عنصر مناسب جهت گاززدایی	گاز مضر در مذاب	نوع فلز
فسفر، کربن	اکسیژن	مس
	هیدروژن	آلومینیوم
کلر، منیزیم، مواد کلر		منیزیم
گاز $\text{CO}_2$		فولاد



۱ در هنگام ورود به کارگاه، استفاده از لباس کار نسوز، کفش ایمنی، دستکش نسوز، کلاه، ماسک و عینک ایمنی الزامی است.

۲ در صورت مرطوب بودن غلاف ترموموکوپل احتمال پاشش مواد مذاب و آسیب رساندن به افراد وجود خواهد داشت.



۳ نگه‌داری بیش از حد غلافی در داخل مذاب، سبب آسیب رساندن به ترموموکوپل می‌شود.

۴ پس از خروج غلافی از مذاب، با توجه به بالا بودن دمای آن، با احتیاط حمل شود تا سبب آسیب رساندن به دیگران نشود.

- ۵ گازهای متصاعد شده هنگام عملیات گاززدایی و اکسیژن زدایی باید توسط هواکش از محیط کارگاه خارج شود.
- ۶ قبل از عمل گاززدایی کلاهک خوراک دهنده (فلانچ) پیش گرم و بدون رطوبت باشد.
- ۷ از قرصهای دگازور رطوبت دیده و تاریخ گذشته استفاده نشود. زیرا ممکن است سبب تولید آخال یا مک در مذاب گردد.
- ۸ باید از خشک بودن وسایل اندازه‌گیری درجه حرارت اطمینان حاصل شود.
- ۹ نکات اینمنی و بهداشتی قبل و بعد از باربریزی حتماً در نظر گرفته شود.

## عوامل مؤثر در زمان و ارتفاع باربریزی

نکته مهم در تعیین زمان پرکردن قالب، کوتاه بودن آن جهت جلوگیری از عیوبی مثل سردجوشی، لب‌گردی و نیامد در قطعه است. اهمیت این امر به ویژه در مورد قطعاتی است که دارای ضخامت‌های نازک و گوشه‌های تیز هستند.

### الف) عوامل مؤثر در زمان باربریزی:

- ۱ حجم قطعه: هر چقدر حجم قطعه بزرگ‌تر باشد زمان باربریزی هم افزایش می‌یابد.
- ۲ ضخامت نازک ترین سطح مقطع: با توجه به ضخامت قطعه، با بالا بردن سرعت باربریزی باید زمان باربریزی کاهش داده شود.
- ۳ مقدار پیچیدگی قطعه: هر چقدر شکل قطعه پیچیده‌تر باشد زمان باربریزی هم بیشتر می‌شود.
- ۴ خواص حرارتی قالب: با توجه به نوع انتقال حرارت در قالب‌های (فلزی یا ماسه‌ای) زمان باربریزی تغییر می‌کند. این زمان در قالب‌های فلزی به علت انتقال حرارت بیشتر، کمتر است.
- ۵ شرایط باربریزی: با توجه به نوع روش باربریزی قالب (از کف یا بالا یا سطح جداش) زمان باربریزی متفاوت است.
- ۶ ترکیب شیمیایی مذاب: بسته به نوع عناصر آلیاژی درون مذاب، زمان باربریزی کم یا زیاد می‌گردد. هر چقدر عناصر آلیاژی موجود در مذاب بیشتر باشد سرعت انجاماد قطعه بیشتر می‌گردد و در نتیجه باید زمان ذوب‌ریزی کاهش داده شود.
- ۷ درجه حرارت فوق ذوب: توجه داشته باشید که زمان پرکردن قالب توسط مذاب دو موضوع متفاوت است. بتایران هر چقدر زمان باربریزی که توسط ابزار اندازه‌گیری دما تعیین می‌شود دقیق‌تر باشد، نتیجه عملیات ریخته‌گری مطلوب‌تر است.
- طبق تعریف:** به مقدار حجم مذابی که در هر مقطع، در یک ثانیه از یک منبع (سیستم راهگاهی) جریان پیدا می‌کند، دبی گویند.
- به عبارت دیگر حجم عبوری از جریان مذاب در یک زمان خاص از یک سطح مقطع معین (برحسب مترمکعب) را دبی گویند. مقدار دبی از رابطه صفحه بعد به دست می‌آید.

$$Q = \frac{V}{t}$$

$m^3/S$ : دبی باریزی بر حسب  
 $V$ : حجم عبوری جریان مذاب بر حسب  $m^3$   
 $t$ : زمان باریزی بر حسب

پرسش



چرا مقدار دبی در یک مسیر باریزی ثابت است؟

در یک سیستم باریزی اگر دبی زیاد باشد، مذاب متلاطم می‌شود. در نتیجه آشفتگی مذاب علاوه بر ورود هوا به داخل قالب، ممکن است قسمت‌هایی از قالب (ماشه‌ای) را تخریب کرده و وارد محفظه قالب شود. اگر دبی کم باشد سیالیت مذاب را تحت تأثیر قرار داده و باعث عیوبی مانند سردجوشی در قطعه ریختگی می‌شود. با توجه به اینکه حجم  $V$  را می‌توان به صورت حاصل ضرب مساحت ( $A$ ) در ارتفاع یا طول ( $L$ ) بیان کرد در نتیجه رابطه بالا را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$Q = \frac{V}{t} \Rightarrow Q = \frac{A \times L}{t} \Rightarrow Q = A \frac{L}{t} \Rightarrow Q = A \times V$$

$V$ : سرعت خطی مذاب (مایع بر حسب  $\frac{m}{s}$ )  
 $A$ : مساحت مقطعی که مذاب با سرعت مذکور از آن عبور می‌کند ( $m^2$ )

مثال:

در ریخته‌گری یک قطعه چدنی به وزن کل  $5/4$  kg (مجموع وزن قطعه و سیستم راهگاهی) در صورتی که زمان ریختن مذاب در قالب  $8$  s باشد دبی باریزی آن را محاسبه کنید. وزن مخصوص چدن مذاب  $7/2$  kg فرض شود.

**حل:** ابتدا باید حجم قطعه ریختگی تعیین شود. این موضوع از رابطه جرم قابل محاسبه است :

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{4/5}{7/2} \Rightarrow V = 0/0625 dm^3$$

چون سرعت باریزی یا دبی، برابر است با حجم تقسیم بر زمان، لذا می‌توان نوشت:

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{0/0625}{8} = 0/0781 \frac{dm^3}{s} = 78/1 \frac{cm^3}{s}$$

کار عملی ۲

فعالیت کارگاهی



۱ ۳۰ کیلوگرم مذاب آلومینیوم را آماده کنید و توسط کاورال سرباره‌گیری کنید. سپس به وسیله ترموموکوپل دمای مذاب و با استفاده از زمان‌سنج، زمان رسیدن از فوق ذوب تا دمای  $660^\circ C$  را اندازه‌گیری کنید.

۲ عملیات فوق را این بار برای ۵ کیلوگرم آلومینیوم انجام داده و تأثیر مقدار شارژ و مدت زمان رسیدن مذاب به دمای  $660^\circ C$  را بررسی کنید.

نکته



شرایط دمایی اولیه برای هر دو مرحله باید یکسان باشد.

### ب) تنظیم ارتفاع ذوب ریزی:

اگر ارتفاع ذوب ریزی زیاد باشد باعث تلاطم مذاب می شود. عدم دقیق در تنظیم ارتفاع دهانه بار ریزی باعث می شود که مذاب با سرعت زیادی قالب را پر کرده و در نتیجه زمانی برای خروج گازها از داخل محفظه قالب وجود نداشته باشد (عيوب مک و تخلخل در قطعه ایجاد می شود).


هنگام ریختن مذاب بعضی از آلیاژهای آلومینیوم در قالب، یک لایه اکسید سطحی نازک (فیلم) اطراف سطح مذاب را احاطه کرده که اگر این لایه اکسیدی از بین بود باعث اکسیدشدن مذاب می شود. همچنین اگر ارتفاع بار ریزی تقریباً بیشتر از  $90-120 \text{ mm}$  باشد، هوا وارد مذاب می شود و به صورت حباب هایی در سطح ظاهر می گردد. بنابراین برای جلوگیری از این حالت می توان ریخته گری از کف را مورد استفاده قرار داد.

نکته



در صورت استفاده از راهگاه کف قالب، باید به سرعت بار ریزی و تخلیه مذاب در قالب توجه کرد تا قطعه دچار عیوب حاصل از کم شدن درجه حرارت بار ریزی (نیامد) نشود.


### ج) روش های مختلف ذوب ریزی در قالب (مزیت ها و محدودیت ها):

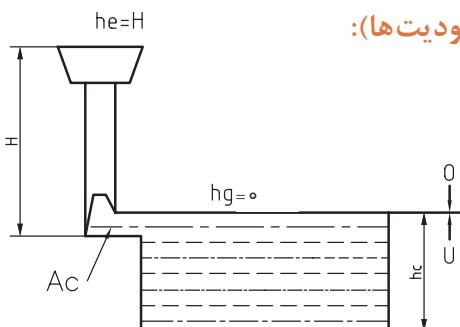

جدول ۲- مزیت ها و محدودیت های روش راهگاه از بالا

کاربرد	محدودیت ها	مزیت ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ریخته گری در قالب های کوچک با ارتفاع کم</li> <li>- ریخته گری در قالب های با استحکام بالا مانند: قالب های فلزی و قالب های ماسه ای سخت (قالب های تهیه شده با چسب های سدیم سیلیکات، سیمان)</li> <li>- ریخته گری قطعات چدنی با شکل ساده</li> <li>- ریخته گری استوانه های توخالی به طریق عمودی به صورت راه باره مدادی</li> <li>- ریخته گری قطعاتی که دارای قسمت بزرگ و سنگینی در وسط خود هستند (مانند چرخ و اگن های راه آهن)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تخریب کف قالب در اثر ریزش مستقیم مذاب (مناسب نبودن برای ریخته گری آلیاژهای سنگین مانند چدن، فولاد و مس)</li> <li>- ایجاد ذرات اکسیدی در اثر برخورد مذاب با کف قالب و پرتاب شدن آن (نامناسب بودن برای ریخته گری فلزات و آلیاژهایی که تمایل زیادی به اکسایش دارند)</li> <li>- جذب گاز و هوا در اثر تلاطم زیاد مذاب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سادگی سیستم راهگاهی</li> <li>- راندمان ریختگی بالا</li> <li>- ایجاد انجام دار از قطعه به سوی راهگاه و در نتیجه آن، تجمع حفره های انقباضی و آخال ها در راهگاه</li> </ul>


همان‌طور که در جدول صفحه قبل آمده است، روش راهگاه‌گذاری از بالا، روشی ساده است؛ از طرف دیگر به علت عدم نیاز به اجزای سیستم راهگاهی، مذاب باقیمانده در سیستم راهگاهی بسیار کم است بنابراین راندمان ریختگی زیاد خواهد بود. از طرف دیگر در قطعه انجام جهت‌دار از کف قالب به سمت راهگاه به وجود می‌آید و درنتیجه حفره‌های انقباضی و آخال‌ها در راهگاه جمع می‌شوند. اما در این روش امکان تخریب قالب، ایجاد ذرات اکسیدی در مذاب و جذب گاز و هوا در اثر تلاطم مذاب وجود دارد.

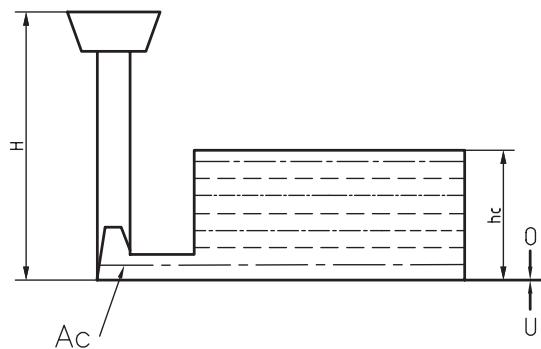

جدول ۳ – مزیت‌ها و محدودیت‌های روش راهگاه از کف

کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عموماً در ریخته‌گری قطعات فولادی</li> <li>- غالباً در ریخته‌گری قطعات بزرگ</li> <li>- در ریخته‌گری قطعات با استفاده از تغذیه جانی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- احتمال قطع شدن جریان و ناقص ماندن قسمت‌های فوکانی در صورت وقوع انجاماد از پایین به طرف بالا</li> <li>- ایجاد شبب دمایی نامناسب و فراهم نشدن شرایط برای ایجاد یک انجاماد جهت‌دار (تشکیل حفره‌های انقباضی در قطعه)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- کاهش اکسایش فلز و تخریب قالب</li> <li>- کاهش جذب هوا و گاز هنگام باربریزی به دلیل ایجاد جریانی آرام و با حداقل تلاطم از مذاب</li> <li>- صافی سطوح قطعات ریختگی</li> <li>- ایجاد انجاماد جهت‌دار در صورت استفاده از راهگاه پله‌ای و یا استفاده از مواد عایق در تغذیه</li> </ul>

با توجه به جدول بالا در روش راهگاه‌گذاری از پایین به دلیل کاهش تلاطم و آشفتگی مذاب، میزان جذب هوا توسط مذاب کاهش یافته و در نتیجه امکان اکسید شدن مذاب کمتر می‌شود. همچنین در این روش امکان تخریب قالب کمتر است. بنابراین سطوح قطعه ریختگی از صافی و یکنواختی بالاتری نسبت به روش راهگاه‌گذاری از بالا برخوردار است. اما در این روش شبب دمایی نامناسبی در مذاب ایجاد می‌شود که سبب تشکیل عیوب انقباضی در قطعه می‌شود. از طرف دیگر در صورت قطع جریان مذاب، امکان جامد شدن مذاب موجود در قالب وجود دارد که در این صورت ممکن است تمام قسمت‌های قالب پر نشود.

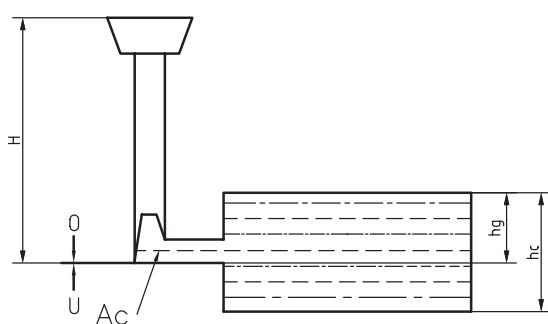

#### جدول ۴- مزیت‌ها و محدودیت‌های روش راهگاه از خط جدایش

کاربرد	محدودیت‌ها	مزیت‌ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>- به دلیل ایجاد تلاطم در قسمت زیری قالب و درنتیجه باقی ماندن ذرات اکسیدی و ناخالصی‌های دیگر در مذاب، این روش برای ریخته‌گری آلیاژهای غیرآهنی مناسب نیست.</li> <li>- در ریخته‌گری قطعات چدنی و بهویژه در مواردی که ارتفاع قسمت زیری قالب کم باشد، این روش مناسب است.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ایجاد جریان مذابی با تلاطم و آشفتگی زیاد در صورتی که ارتفاع قسمت زیری قالب زیاد باشد. (تخرب قالب و جذب هوا و گاز)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سهولت تعیینه سیستم راهگاهی به دلیل قرار گرفتن آن در سطح جدایش</li> <li>- مفید بودن این روش، به هنگامی که ارتفاع قسمت زیری قالب زیاد نباشد.</li> <li>- سهولت اتصال راهگاه به تغذیه و در نتیجه انجام جهتدار و تهیه قطعه‌ای با کیفیت و مطلوب</li> <li>- صرفه‌جویی در فلز مصرفی در سیستم راهگاهی در اثر اتصال راهگاه به قطعه توسط تغذیه</li> </ul>

فعالیت کارگاهی



### کارعملی ۳

با توجه به نوع فلزی (آلومینیوم، مس و چدن) که در کارگاه موجود است به کمک هنرآموز محترم عملیات زیر را انجام دهید:

سه نمونه استوانه‌ای با ابعاد مشخص را به صورت عمودی و در سه حالت زیر قالب‌گیری و باربریزی کنید.  
 الف) نمونه اول را ساده و در درجه پایین قالب‌گیری کنید (لوله راهگاه را در محل خط جدایش قرار دهید).

سؤال: در این حالت چگالی مذاب، چه نقشی در ارتفاع مؤثر و تخریب قالب دارد؟

$$h_e = H$$

ب) نمونه دوم را ساده و در درجه بالا قالب‌گیری کنید. (لوله راهگاه را پایین نمونه قرار دهید).

سؤال: آیا در این حالت ارتفاع مؤثر بر زمان باربریزی تأثیری دارد؟

$$h_e = H - \frac{h_c}{2}$$

ج) نمونه سوم را ساده و در درجه پایین قالب‌گیری کنید.

(لوله راهگاه را از سطح جدایش در نظر بگیرید).

سؤال: در این حالت سلامت قطعه بیشتر است یا در دو حالت الف و ب؟

$$h_e = H - \frac{hg^2}{2h_c}$$

د) قطعات به دست آمده در هر روش را از نظر عیوب ناشی از ارتفاع و سرعت ذوب‌ریزی بررسی و درصد سلامت قطعه را نسبت به هر سه روش تعیین کنید.

ذکر



در روابط ذکر شده:

۱ ارتفاع قطعه برحسب  $cm$

۲  $h_c$  ارتفاع قسمتی از قطعه که در نیمه بالایی قرار دارد برحسب  $cm$

۳  $H$  ارتفاع لوله راهگاه برحسب  $cm$

۴ سطح مقطع تنگه برحسب  $cm^2$

۵ ارتفاع مؤثر برحسب  $cm$

**مثال:** قطعه‌ای استوانه‌ای شکل به قطر ۱۶ سانتی‌متر و ارتفاع ۳۲ سانتی‌متر به طور عمودی قالب‌گیری شده است، در صورتی که ارتفاع استاتیکی مذاب ۴۰ سانتی‌متر و راهباره در قسمت پایین (کف استوانه) تعبیه شده باشد ارتفاع مؤثر را به دست آورید.

$$h_e = H - \frac{h_c}{2}$$

$$h_e = 40 - \frac{32}{2} = 24\text{cm}$$

#### کار عملی ۴

فعالیت‌کارگاهی



یک قطعه چدنی به ضخامت ۱۲ سانتی‌متر را به صورت نیمی در درجه بالایی و نیمی در درجه پایینی قرار داده‌ایم. ارتفاع لوله راهگاه و حوضچه روی هم ۱۸ سانتی‌متر است. ارتفاع مؤثر را به دست آورید.

پرسش



#### مواد عایق و گرمایزا

۱ چگونه می‌توان از کاهش درجه حرارت مذاب درون پاتیل یا بوته جلوگیری کرد؟

۲ روش‌های عملی، جهت دیرتر سرد شدن تغذیه نسبت به قطعه چیست؟

۳ چه فرقی بین مواد عایق و مواد گرمایزا وجود دارد؟

در گروه‌های دو نفره انواع روش‌های انتقال حرارت را در جدول زیر همراه با مثال بنویسید.

فعالیت‌کارگاهی




مثال	چگونگی انتقال حرارت	انواع انتقال حرارت

## استفاده از مواد عایق و گرمaza در تغذیه

اگر تغذیه با مواد عایق طراحی و ساخته شود و یا در تغذیه از مواد گرمaza استفاده شود، می‌توان مدت زمانی که فلز به حالت مذاب در تغذیه باقی می‌ماند را افزایش داد. بنابراین، می‌توان تا انجماد کامل قطعه ریختگی، فلز را به حالت مذاب در تغذیه نگهداری کرد. با این عمل وظیفه تغذیه که جبران کمبود مذاب قطعه (در حین انجماد) است به خوبی انجام می‌شود. به عبارت دیگر با استفاده از مواد عایق و گرمaza می‌توان شیب دمایی مناسبی از تغذیه به قطعه ایجاد کرد. از طرف دیگر، اگر بتوان مذاب داخل تغذیه را مدت زمان بیشتری نگهداری کرد، می‌توان حجم تغذیه را کاهش داد. در نتیجه، مقدار برگشتی کاهش یافته و راندمان ریختگی افزایش خواهد یافت.

البته در قسمت‌هایی از محفظه قالب که سریع منجمد می‌شوند نیز می‌توان از مواد عایق استفاده کرد تا از انجماد سریع آن قسمت‌ها جلوگیری شود. اما به دلایل تکنولوژیکی و عملی، کمتر از مواد عایق در محفظه قالب استفاده می‌شود. برای درک بهتر به تصاویر شکل ۳ توجه شود.

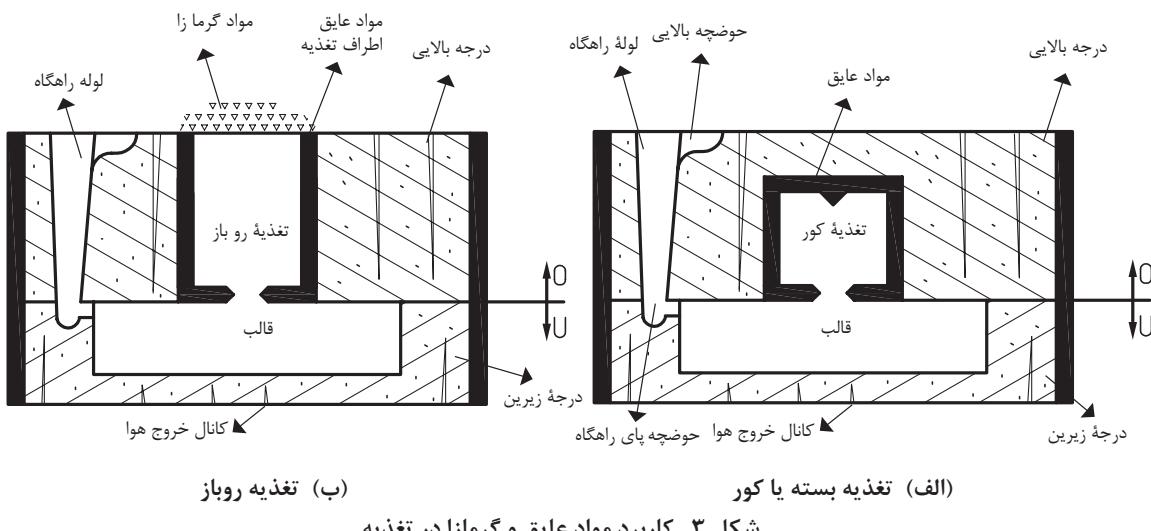

شکل ۳- کاربرد مواد عایق و گرمaza در تغذیه

در شکل ۳ کاربرد مواد عایق و گرمaza در تغذیه‌ها برای حالت الف تغذیه بسته و ب تغذیه روباز همراه با مواد گرمaza بررسی شده است و نتایج زیر به دست آمده است:

۱- در شکل الف، همان‌طور که مشاهده می‌شود، تغذیه از مواد عایق ساخته شده است. حتی سطح بالایی تغذیه نیز با مواد عایق پوشانده شده است. با این روش می‌توان تغذیه را تا مدت زمان زیادی به صورت مذاب نگهداری نمود و راندمان ریخته‌گری را افزایش داد ولی طراحی و ساخت این گونه تغذیه‌ها هزینه بالایی دارد.

۲- در شکل ب، اطراف تغذیه روباز با مواد عایق پوشش داده شده است و سطح بالایی آن توسط مواد گرمaza، جهت جلوگیری از کاهش دمای مذاب در سطح تغذیه، پوشانده شده است. این روش سبب افزایش مدت زمان نگهداری مذاب در تغذیه می‌شود. این روش مقرون به صرفه‌تر و سریع‌تر از حالت قبل است.



**اساس کار مواد گرمایی:** مواد گرمایی در تماس با مذاب، ابتدا مقداری از حرارت مذاب را می‌گیرند و پس از انجام فعل و انفعالات با ایجاد حرارت، گرمایی دریافت شده را جبران می‌کنند و درجه حرارت مذاب را به دمای اولیه و در برخی موارد کمی بالاتر می‌رسانند. شکل ۴ مواد عایق حرارت نشان داده شده است.

شکل ۴- چند نمونه از مواد عایق حرارتی تغذیه

در حقیقت نقش اصلی مواد گرمایی، عایق بودن آنهاست و مزیت اصلی آنها نسبت به موادی که فقط خاصیت عایق بودن دارند، این است که در صورت استفاده از مواد عایق به جای مواد گرمایی، این مواد نمی‌توانند حرارت گرفته شده از مذاب را جبران کنند و فقط نقش عایق بودن را بر عهده دارند. مواد گرمایی را پس از پر شدن تغذیه یا پاتیل از مذاب و بعد از افزودن مواد واسطه روی مذاب پاتیل می‌پاشند.

نکته



منظور از مواد واسطه، موادی هستند که به منظور عملیات کیفی مذاب در آخرین مرحله ذوب ریزی به پاتیل یا بوته اضافه می‌شوند.

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که مواد گرمایی، مخلوطی از یک ماده مشتعل شونده هستند. ترکیب این مواد شامل بعضی از فلزات خالص است که به سرعت مشتعل می‌شوند، (پودر آلمینیوم) و در بعضی مواقع از (کک یا زغال چوب، منیزیم و کلسیم) و اکسیدهای بعضی از فلزات مانند (آهن، منیزیم، سیلیسیم و مس) به عنوان عامل اکسیژن دهنده استفاده می‌شود. در زیر یک نمونه از فعل و انفعالات گرمایی آورده شده است.



نکته



- زمان و نحوه استفاده از مواد گرمایی به نوع مذاب و آلیاژ آن بستگی دارد.
- مواد عایق عمدهاً به صورت غلاف استوانه‌ای از پیش ساخته در بازار موجود هستند ولی مواد گرمایی به صورت پودر بوده که روی سطح تغذیه پاشیده می‌شوند.



در گروه‌های دو نفره (با کمک اینترنت، مجلات و مقالات و منابع علمی) جدول زیر را کامل کنید:

نام تجاری مواد گرمaza و عایق	کاربرد	مزایا	روش استفاده
فروکس (Ferrux ۲۵۰ N)			
فیدکس (Feedex)			
آلدکس (Aldex)			



### نکات ایمنی هنگام افزودن مواد عایق و گرمaza

- ۱ در هنگام ورود به کارگاه، استفاده از لباس کار، کفش ایمنی، دستکش نسوز، پیش‌بند، پابند، روکشی نسوز، کلاه ماسک، ماسک تنفسی و عینک ایمنی الزامی است.
- ۲ با استفاده از ابزار مناسب، مواد عایق یا حرارت‌زا را بر روی مذاب بپاشید. به طوری که کاملاً سطح مذاب را بپوشاند.
- ۳ نکته: از خشک بودن مواد عایق یا حرارت‌زا اطمینان حاصل کنید تا باعث ایجاد خطر پاشش مذاب نشود.
- ۴ در هنگام افزودن مواد عایق یا حرارت‌زا، از ماسک تنفسی مناسب استفاده کنید.
- ۵ همه مواد گرمaza در درجه حرارت‌های بالای ۲۰۰ درجه سلسیوس شعله‌ور می‌شوند در نتیجه این مواد فقط در خصوص اهداف مشخص با روش و موقعیت صحیح به کار برده می‌شوند.
- ۶ مراقب مواد اشتعال‌پذیر در کارگاه یا کارخانه باشید.
- ۷ در کاربردهای معمول مواد گرمaza هیچ‌گونه خطر سلامتی وجود ندارد اما استنشاق زیاد گازهای متصاعد از سوختن این مواد زیان آور است. از گرد و غبار زیاد محصول دوری شود و همچنین دست و صورت را در صورتی که به طور دائم در ارتباط با مواد گرمazaست بپوشانید.
- ۸ تهویه مناسب در محل ریخته‌گری تعییه شود.



## کار عملی ۵:


قطعه‌ای مشابه شکل رو به رو را قالب‌گیری و سپس در شرایط ذکر شده ذوب بریزی کنید.

۱ ریخته‌گری مذاب آلومینیوم-سیلیسیم با استفاده از پودر گرمaza بر روی تغذیه


۲ ریخته‌گری مذاب آلومینیوم-سیلیسیم با استفاده از غلاف استوانه‌ای عایق در اطراف تغذیه

۳ ریخته‌گری مذاب آلومینیوم-سیلیسیم با استفاده از عایق و پودر گرمaza به طور مشترک در تغذیه

در پایان عملکرد هر سه روش را بررسی کنید. راندمان تغذیه در کدام حالت بهتر است؟

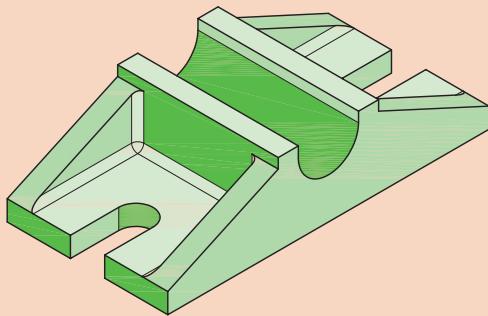

## ارزشیابی هنرجو در پودمان چهارم: ذوب ریزی

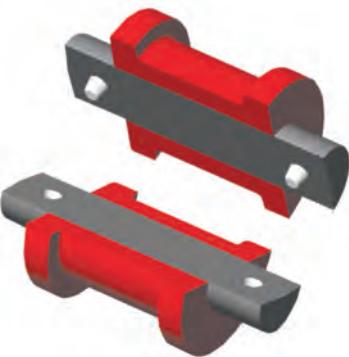

<p><b>نقشه کار:</b> ذوب ریزی</p> <p>ذوب ریزی قالب ساخته شده به روش <math>CO_2</math> با استفاده از مدل مقابله انجام دهد.</p> <p><b>شاخص عملکرد:</b> پارامترهای کیفی و کمی مذاب، پارامترهای ذوب ریزی، پر شدن کامل قالب</p> <p><b>شرایط انجام کار:</b> انجام کار در کارگاه ریخته‌گری با روشنایی مناسب</p> <p><b>مواد مصرفی:</b> مواد عایق - مواد گرمازد - غلافی</p> <p><b>ابزار و تجهیزات:</b> پاتیل - بوته - ترموموکوپل - کمچه</p>
---

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	کنترل پارامترهای کیفی و کمی مذاب	۲	
۲	تنظیم ارتفاع ذوب ریزی	۱	
۳	ذوب ریزی	۲	
۴	افزودن مواد عایق	۱	
شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		<span style="color: orange;">۱</span> رعایت قواعد و اصول در مراحل کار <span style="color: orange;">۲</span> استفاده از لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش، عینک، ایمنی و ... <span style="color: orange;">۳</span> تمیز کردن محیط کارگاه و تفکیک ضایعات <span style="color: orange;">۴</span> رعایت دقت و نظم	
* میانگین نمرات*			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پوڈمان ۵

نسوزکوبی کوره ذوب

## واحد یادگیری: نسوزکوبی کوره ذوب

جداره عایق و دیرگداز کوره‌های ریخته‌گری پس از کار کردن در یک دوره زمانی بسته به جنس و درجه حرارت مذاب، تخریب شده و نیاز به نسوزکوبی دوباره دارند.

در این واحد یادگیری، انواع مواد عایق و دیرگداز مورد استفاده در دیواره کوره‌های ریخته‌گری، نحوه عایق‌گذاری دیواره کوره القایی، نوع و جنس ارت و نحوه نصب و اتصال آن، انواع خاک نسوز، مشخصات و دانه‌بندی آنها، مقدار خاک نسوز مورد نیاز، نحوه کوبش خاک نسوز کف کوره، نحوه شابلون‌گذاری کوره، ریختن خاک نسوز، ویبره کردن آن و نحوه آجر چینی کوره زمینی توضیح داده می‌شود.

## استاندارد عملکرد کار


با استفاده از عایق، خاک نسوز، ابزارآلات و تجهیزات نسوزکوبی و براساس استانداردهای مرتبط نسوزکوبی کوره انجام می‌گیرد.

## پیش نیاز

ذوب فلزات

## مواد عایق

در پودمان ۴ کتاب تولید قطعات فلزی با نحوه کار کوره القایی بدون هسته آشنا شدید. در این پودمان مطالبی پیرامون جداره نسوز و طریقه نصب آن در کوره القایی شرح داده می‌شود. کیفیت نصب نسوز (نسوزکوبی) بر روی افزایش تعداد ذوب گرفته شده از کوره تأثیر زیادی دارد. در شکل ۱ محل قرارگرفتن عایق و دیرگداز (نسوز) در کوره القایی نشان داده شده است.

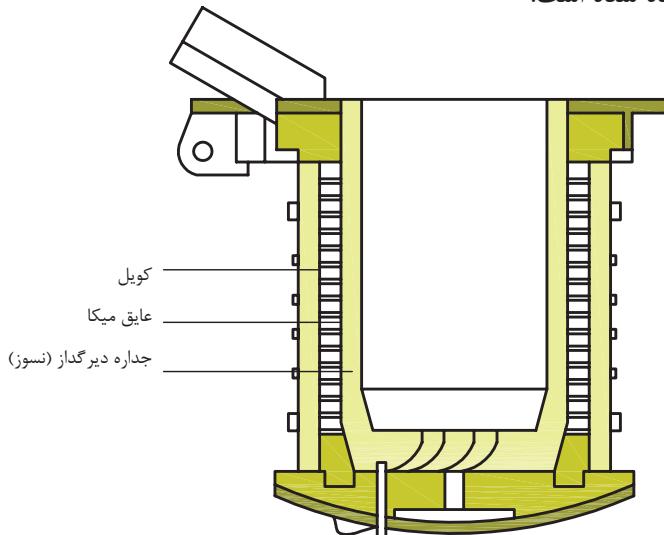

شکل ۱

### انواع عایق‌ها

مواد عایق باعث کاهش انتقال حرارت از دیواره می‌شوند و بین جداره سرد و گرم کوره قرار می‌گیرند و مانع انتقال حرارت به سمت دیواره بیرونی کوره می‌شوند. انواع مواد عایق هدایت حرارتی کمی دارند و در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

**کلسیم سیلیکات‌ها:** هنگامی که ترکیبی با استحکام بسیار بالا و هدایت حرارتی کم مورد نیاز است از این عایق‌ها استفاده می‌شود (شکل ۲).

**آجرهای عایق:** در دیواره کوره‌هایی که هدایت حرارتی کم مورد نیاز است از این آجرهای پیش ساخته استفاده می‌شود (شکل ۳).

**عایق‌های ریختنی:** برای عایق کاری کویل کوره القایی از این عایق‌ها (سیمان‌ها) به شکل ملات استفاده می‌شود (شکل ۴).

**الیاف‌های سرامیکی:** این عایق‌ها انعطاف‌پذیر هستند و در دیواره کوره‌های القایی از آنها استفاده می‌شود مانند ورق میکا و آزبست (شکل ۵).

**پوشش‌های سرامیکی:** برای تأسیساتی که باید در برابر انتقال حرارت مقاوم باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۶).



شکل ۴- عایق های ریختنی



شکل ۳- آجرهای عایق



شکل ۲- عایق های کلسیم سیلیکاتی



شکل ۶- پوشش سرامیکی



شکل ۵- الیاف های سرامیکی

جدول زیر را کامل کنید:

فعالیت کارگاهی




نوع کوره	کوره القایی	کوره آنیل گازی	کوره الکتریکی مقاومتی
نوع عایق	الیاف سرامیکی / آزبست، میکا	.....	.....
طریقه نصب			



## کار عملی ۱


با نظارت هنرآموز، مراحل نصب عایق کوره‌ای را مطابق شکل ۷ انجام دهید.

- ۱ ابتدا سطوح داخلی پوسته فولادی (استوانه کوره) را از وجود هرگونه آلودگی و جسم خارجی پاک کنید.
- ۲ مطابق محیط داخلی کوره و ارتفاع آن صفحات عایق آربست (و یا میکا) را طوری برش بزنید که ارتفاع عایق برش خورده حدود ۸ الی ۱۰ سانتی‌متر از ارتفاع کوره بلندتر باشد.
- ۳ عایق بریده شده را از بالا درون کوره قرار دهید به‌طوری که کاملاً با جداره داخلی کوره تماس داشته باشد. چنانچه عایق بریده شده یک تکه نباشد حتیماً دقت شود که تکه‌های بریده شده از محل درز محیطی آنها به صورت لایه لایه کاملاً بر روی هم قرار داشته باشند و درزهایی که در راستای ارتفاع کوره هستند روی هم قرار نگیرند.
- ۴ برای جلوگیری از ریزش احتمالی مواد دیرگذار از لبه‌های عایق (درزها) به پشت آن، این لبه‌ها توسط چسب دیرگذار آربستی یا سایر چسب‌های آلی کاملاً گرفته شود.
- ۵ جهت اطمینان از عدم ریزش هرگونه جسم خارجی به پشت لایه عایق، لبه‌های بیرون زده عایق را به صورت طولی برش زده و برگردانید و با چسب کاغذی این لبه‌ها را بچسبانید (شکل ۸).

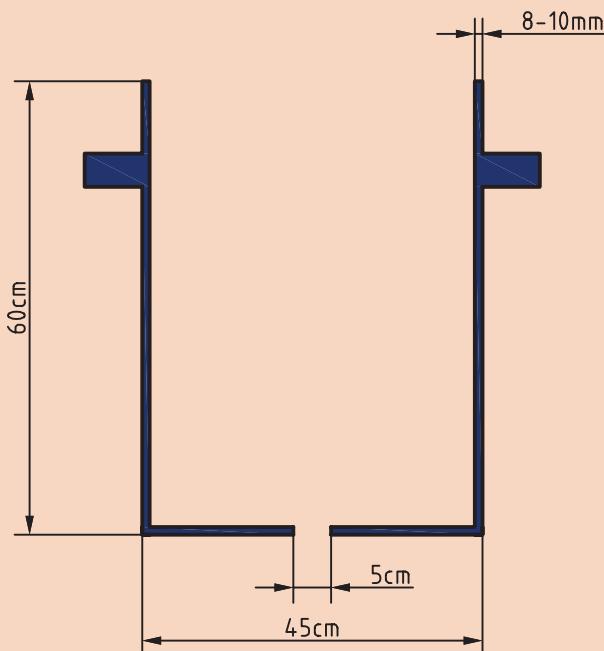

شکل ۷

لبه‌های برگردانیده شده عایق

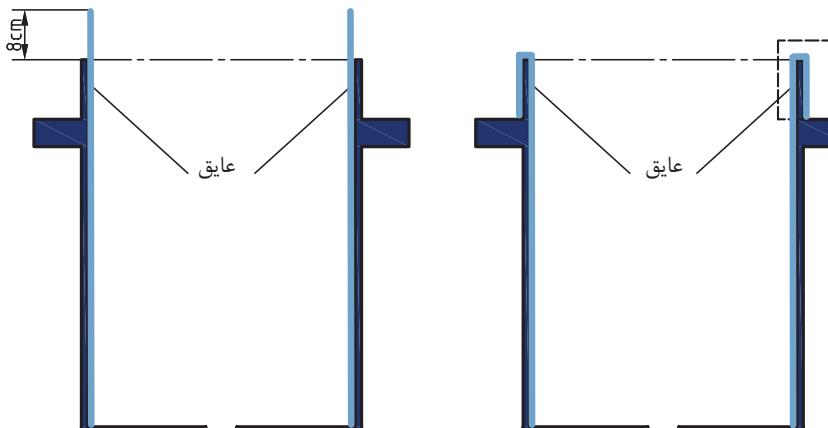

شکل ۸

نکته ایمنی




- ۱ در هنگام ورود به کارگاه استفاده از لباس کار الزامی است.
- ۲ جهت جلوگیری از استنشاق غبار سیلیس حتماً ماسک تنفسی مناسب استفاده کنید.
- ۳ از دستکش مناسب استفاده کنید.
- ۴ هیچ‌گاه بدون ماسک از مواد دارای آبزست استفاده نکنید.

## نوع و جنس آنتن (سیم اتصال زمین) و نحوه نصب و اتصال آن

در کوره القایی برای داشتن حفاظت الکتریکی کوره و جلوگیری از برق دار شدن شارژ کوره از آنتن گذاری (سیم اتصال زمین (ارت) استفاده می‌شود (شکل ۹). عدم وجود سیم ارت می‌تواند منجر به برق گرفتگی اپراتور کوره شود. سیم ارت رشته سیم‌هایی مفتولی از جنس فولاد زنگ نزن هستند که توسط یک میله فلزی به کف کوره متصل شده و از آنجا به زمین وصل می‌گردند (شکل ۱۰). این رشته سیم‌ها از درون نسوز کوره با مذاب داخل بوته در تماس می‌باشند تا چنانچه شارژ کوره برق دار شد، خطری اپراتور کوره را تهدید نکند.



شکل ۱۰- شماتیک اتصال سیم ارت در کوره القایی

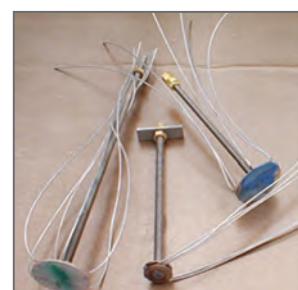

شکل ۹- آنتن کوره



## کار عملی ۲


با نظارت هنرآموز، مراحل آتنن گذاری (نصب سیم ارت) کوره شکل ۱۱ را انجام دهید.

۱ ابتدا داخل، خارج و اطراف کوره را به لحاظ پاک بودن از هرگونه آلودگی و جسم خارجی بررسی کنید و در صورت نیاز آنها را برطرف کنید.

۲ سیم اتصال زمین را از حفره کف کوره وارد کرده و پس از بستن پیچ آن، رشته‌های آن را به صورت ستاره‌ای در جهت شعاعی روی کف کوره بخوابانید.

۳ به وسیله خاک دیرگذاز، حفره ورود سیم اتصال زمین به درون کوره را کاملاً بپوشانید.

۴ خاک دیرگذاز نصب شده در محل ورود سیم اتصال زمین را با یک صفحه فشاری عایق از کف کوره مهار کنید.

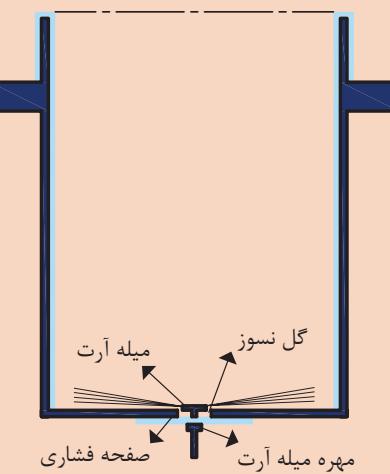

شکل ۱۱

نکته ایمنی



۱ در هنگام ورود به کارگاه استفاده از لباس کار الزامی است.

۲ هنگام استفاده از سیلیس حتماً از ماسک تنفسی مناسب استفاده کنید.

۳ از دستگش مناسب استفاده کنید.

- به علائم هشداردهنده تابلوی برق کوره مبنی بر وجود و یا عدم وجود ارت توجه کنید؛ کوره بدون ارت ایمن نیست.
- هرگز با کوره‌ای که سیستم اعلام هشدار آن معیوب است، کار نکنید.

هشدار



### انواع خاک نسوز (جرم‌های کوبیدنی)، مشخصات و دانه‌بندی آنها

خاک‌های نسوز عموماً در سه نوع دیرگذاز سیلیسی ( $\text{SiO}_2$ )، آلومینایی ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) و منیزیتی ( $\text{MgO}$ ) تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدول ۱ مشخصات این دیرگذازها نشان داده شده است.

جدول ۱ - مشخصات سه نوع خاک نسوز سیلیسی، آلومینایی و منیزیتی

منیزیتی	آلومینا(کوارتز)	سیلیسی(کوارتز)	مشخصات فیزیکی
۲۸۰۰	۲۳۰۰	۱۷۰۰	نقطه ذوب (درجه سلسیوس)
۲/۹۵-۲/۹۷	۳/۰۵ - ۳/۱	۲-۲/۲	دانسیته ( $\text{g}/\text{cm}^3$ )
۴	۲/۶	۱/۷	هدایت حرارتی صفر تا ۱۲۰ درجه سلسیوس بر حسب ( $\frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{K}}$ )
۱۳/۸	۸/۲	۱۲/۲	ضریب انبساط صفر تا ۱۲۰ درجه سلسیوس ( $6 \times 10^{-6}$ )
۳۶۵	۴۸۰	۷۱۵	مقاومت به شوک حرارتی

این دیرگدازها از نظر جنس و ترکیب به سه گروه اسیدی، بازی و خنثی تقسیم می‌شوند. به عنوان مثال خاکنسوز سیلیسی خاصیت اسیدی، خاک نسوز منیزیتی خاصیت بازی و خاک‌های آلومینایی خاصیتی خنثی دارند. انتخاب نوع نسوز مناسب برای کوره، بستگی به جنس مذاب و سرباره آن دارد. اگر از خاک نسوز (دیرگداز) نامناسب با توجه به نوع آلیاژ استفاده شود، خاک نسوز خیلی زود دچار خوردگی و تخریب می‌شود. در جدول ۲، انتخاب دیرگداز مناسب با توجه به نوع مذاب نشان داده شده است.

جدول ۲- نوع دیرگداز(خاک نسوز) مناسب برای آلیاژهای مختلف

منیزیتی	آلومینایی	سیلیسی	نوع دیرگداز	
				نوع مذاب
نامناسب	مناسب ولی گران بوده و مقرر به صرفه نیست	مناسب	آلیاژهای آلومینیوم/ چدن‌های غیرآلیاژی فولادهای ساده کربنی آلیاژهای مس/فلزات رنگین، چدن خاکستری و نشکن	
مناسب	مناسب	نامناسب	فولادهای آلیاژی/ فولادهای نسوز/ فولادهای منگنزدار، چدن‌های پرآلیاژی	

تولیدکنندگان خاک نسوز، این دیرگدازها را مطابق جدول ۳ دانه‌بندی شده (مخلوطی از دانه‌های بزرگ، کوچک و متوسط) به کارخانه‌های ریخته‌گری ارسال می‌کنند. عموماً دانه‌بندی خاک‌های سیلیسی در محدوده صفر تا هشت میلی‌متر است.

جدول ۳ - ترکیب دانه‌بندی نمونه‌ای از جرم نسوز سیلیسی

اندازه	۱-۴ میلی‌متر	۲-۱ میلی‌متر	۰/۲-۰/۶ میلی‌متر	کمتر از ۰/۰۶ میلی‌متر
درصد	% ۳۳	% ۳۰	% ۱۷	% ۲۰

نکته  
کلیدی

- یکی از علل تخریب زود هنگام دیواره کوره، انتخاب نامناسب دیرگداز است.
- خاک نسوز حاوی ۱/۵-۰/۵ درصد چسب (بُر اکسید و بویریک اسید) برای اتصال دانه‌های آن می‌باشد.



ترکیب شیمیایی یک نمونه جرم سیلیسی در جدول ۴ نشان داده شده است.

جدول ۴ - ترکیب شیمیایی جرم سیلیسی


SiO <sub>۲</sub>	Al <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	Fe <sub>۲</sub> O <sub>۳</sub>	CaO	MgO
۹۸/۹	۰/۶	۰/۲	۰/۱	۰/۰۴

## مقدار خاک مورد نیاز، مقدار کوبش و روش کویندن کف کوره


مقدار خاک مورد نیاز برای کف کوره به ظرفیت کوره بستگی دارد که معمولاً از طرف سازنده کوره مشخص می‌گردد ولی به طور تقریبی ارتفاع خاک مورد نیاز کف کوره،  $0/25 - 0/20$  قطر کوره در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال اگر قطر کوره  $40$  سانتی‌متر باشد ضخامت خاک نسوز کف در حالت کوینیده شده  $8 - 10$  سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. کیفیت کوبش رابطه مستقیمی با عمر دیواره کوره دارد.

**کویندن کف کوره با کوبه دستی:** پس از نصب سیم اتصال زمین، کف کوبی آغاز می‌شود. در هر مرحله خاک نسوز هر بار به میزان  $5$  تا  $8$  سانتی‌متر، از حداقل ارتفاع ممکن در کف کوره ریخته می‌شود و پس از صاف کردن و پخش یکنواخت آن، عمل کوبش از مرکز کوره شروع می‌شود و به طور شعاعی به سمت دیواره کوره ادامه می‌یابد. شکل کوبه در این روش به صورت کوبه سرتخت و کوبه چنگالی با دستگیره‌های بلند است. مقدار کوبش هر لایه باید آنقدر ادامه یابد تا سر کوبه چنگالی بیشتر از یک سانتی‌متر در خاک فرو نرود. پس از اتمام خاک کوبی ارتفاع نهایی کف کوره  $1$  تا  $2$  سانتی‌متر از حالت استاندارد کوره بیشتر در نظر گرفته می‌شود این مقدار خاک اضافی در موقع تراز کردن خاک کف کوره تراشیده می‌شود تا ارتفاع خاک نسوز کف به حد مورد نظر برسد. برای کوبش خاک کف کوره علاوه بر استفاده از کوبه دستی معمولی (چنگالی و سرتخت) از کوبه ماشینی با سرهای قابل تعویض نیز استفاده می‌شود (شکل ۱۲ و ۱۳ و ۱۴).


کف کوب (کوبه سرتخت)

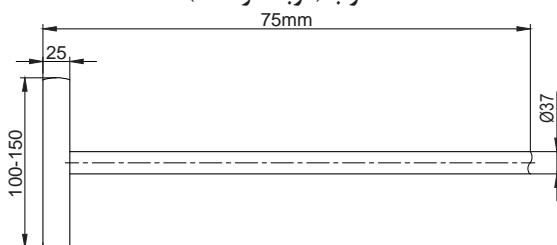

کوبه چنگالی برای ضخامت دیواره کمتر از  $63$  میلی‌متر

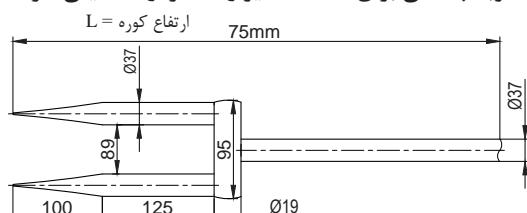

کوبه چنگالی برای ضخامت دیواره بیش از  $63$  میلی‌متر

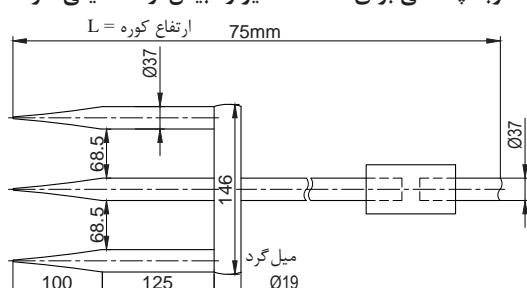

شکل ۱۴-کوبه سرتخت و چنگالی دستی



شکل ۱۲-کوبه ماشینی با سرهای قابل تعویض



شکل ۱۳-کویندن نسوز کف کوره با کوبه ماشینی



### کار عملی ۳

با نظارت هنرآموز، ریختن خاک نسوز و کوبیدن خاک نسوز کف کوره را مطابق مراحل زیر انجام دهید. (شکل ۱۵)



شکل ۱۵

- ۱ از انتهای رشته سیم‌های ارت که به صورت ستاره‌ای در کف کوره خوابانیده است حدود ۱۰ سانتی‌متر را در جهت ارتفاع کوره با زاویه ۹۰ درجه برگردانید.
- ۲ سپس توسط بیل یا بیلچه مقداری خاک نسوز را در کف کوره بریزید به طوری که ارتفاع خاک کف حدود ۵ سانتی‌متر شود. توجه داشته باشید خاک نسوز از حداقل ارتفاع ممکن در کف کوره ریخته شود و به همراه آن هیچ‌گونه جسم خارجی و یا زایده فلزی وارد نشود.
- ۳ خاک را طوری توزیع کنید که بین رشته‌های سیم ارت به طور یکنواخت خاک وجود داشته باشد و رشته‌های سیم ارت به طور یکنواخت توزیع شوند. سپس توسط کوبه‌دستی، خاک نسوز اطراف رشته‌ها را بکوبید. وقت داشته باشید سیم ارت زیرخاک قرار نگیرد و رشته‌های آن به نقاط مختلف کف کوره رسیده باشد. قسمت‌هایی از سیم آتنن (ارت) که از سطح نسوز سیلیسی کف کوره بیرون زده شده‌اند را روی سطح نسوز بخوابانید و یا توسط سیم‌چین از محل بیرون زدگی قطع کنید.
- ۴ دوباره مقداری خاک نسوز در کف کوره بریزید تا ارتفاع خاک نسوز کف به حدود ۱۰ سانتی‌متر برسد. پس از پخش و صاف کردن آن با استفاده از کوبه چنگالی عمل کوبش را انجام دهید. در این مرحله عمل کوبش را از مرکز کوره به صورت شعاعی شروع و به اطراف (دیواره) کوره ختم کنید. عمل کوبش تا حدی ادامه پیدا کند که سرکوبه چنگالی بیشتر از ۱ سانتی‌متر در خاک نسوز فرو نرود.
- ۵ ارتفاع نهایی و استاندارد خاک نسوز کف در حالت کوبیده و تراز شده باید حدود ۱۰ سانتی‌متر باشد. برای تراز کردن کف کوره، خاک نسوز کف کوره باید حداقل ۲ سانتی‌متر از حد استاندارد (۱۰ سانتی‌متر)، بیشتر باشد. این مقدار اضافی برای تراز کردن کف کوره مورد نیاز است.
- ۶ پس از اتمام کوبش، کف کوره را توسط کارد تسمه و تراز، کاملاً صاف و تراز کنید و به ۱۰ سانتی‌متر برسانید.

## نکته ایمنی



- ۱ در هنگام ورود به کارگاه استفاده از لباس کار الزامی است.
- ۲ هنگام استفاده از پودر سیلیس حتماً از ماسک تنفسی استفاده کنید.
- ۳ از دستکش مناسب استفاده کنید.

## مشخصات شابلون و روش شابلون گذاری


اصطلاح شابلون به ورق فولادی گفته می‌شود که به شکل استوانه ورقه‌ای شده و درزهای به هم رسیده آن جوشکاری می‌شود. قطر و ارتفاع شابلون‌ها به ابعاد استاندارد بوته کوره بستگی دارد و ضخامت ورق آن طوری انتخاب می‌شود که هنگام خاک کوبی از مقاومت خوبی برخوردار باشد. معمولاً ضخامت ورق شابلون‌ها بین ۳ تا ۱۲ میلی‌متر انتخاب می‌شود.

برای جلوگیری از اکسید شدن سطح شابلون، آنها را در مکان‌های خشک، نگهداری و انبار می‌کنند. به‌طور کلی روش‌های شابلون‌گذاری به دو نوع شابلون مصرفی و شابلون غیرمصرفی تقسیم می‌شوند؛ در روش استفاده از شابلون مصرفی، پس از خاک کوبی، شابلون درون کوره باقیمانده و در طی مراحل بعد، ذوب می‌شود. ولی در روش شابلون غیرمصرفی، پس از عملیات خاک کوبی، شابلون از کوره بیرون آورده می‌شود و در صورت عدم تغییر شکل ابعادی، برای دفعات متعدد از آن استفاده می‌شود. به‌طور کلی در صنعت روش شابلون مصرفی بیشتر مرسوم است. در شکل ۱۶ انواع شابلون‌های مورد استفاده در کوره القایی با ظرفیت‌های مختلف آورده شده است.



شکل ۱۶- انواع شابلون کوره در ظرفیت‌های مختلف

در هنگام شابلون‌گذاری شابلون دقیقاً در مرکز کوره به حالت عمودی قرار داده می‌شود به‌طوری که فاصله دورتا دور شابلون تا دیواره کوره یکسان باشد. قبل از شابلون‌گذاری اگر رشتہ سیم‌های ارت از سطح خاک نسوز بیرون زده باشند، ابتدا آنها را روی سطح خاک کف کوره خوابانیده و سپس شابلون را در کوره قرار می‌دهند. برای جلوگیری از حرکت شابلون هنگام کوبش دیواره، به وسیله چوب‌های گوهای شکل از جهات مختلف شابلون مهار می‌شود. در شکل ۱۷ نحوه انتقال شابلون به مرکز کوره نشان داده شده است.

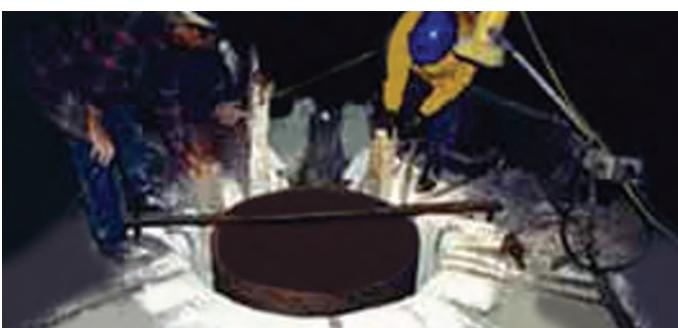


شکل ۱۷- انتقال شابلون به مرکز کوره




## کار عملی ۴

با نظارت هنرآموز، مطابق مراحل زیر نحوه قراردادن شابلون در مرکز کوره را همراه با محکم کردن آن انجام دهید.

- ۱ ابتدا اطراف کوره باید کاملاً تمیز شود، به طوری که احتمال ورود هرگونه ناخالصی و جسم خارجی به شدت کاهش یابد.
- ۲ شابلونی به ابعاد مشخص شده در تصویر زیر و کاملاً تمیز در دسترس قرار گیرد.
- ۳ رشتة سیم‌های آنتن کوره که از داخل نسوز کوره بیرون زده را از محل بیرون زدگی از خاک کف، توسط سیم‌چین قطع کنید یا روی سطح خاک کف کوره بخوابانید.
- ۴ سطوح خارجی شابلون را به پودر گرافیت (زغال) برای جدایش بهتر از خاک نسوز آغشته کرده و آن را از بالای کوره وارد کرده و دقیقاً در مرکز کوره قرار دهید.
- ۵ فاصله شابلون تا دیواره کوره را دقیقاً در جهات مختلف بهوسیله پرگار فلزی تنظیم کنید.
- ۶ برای جلوگیری از جابه‌جایی شابلون، توسط چوب‌های گوهای شکل، شابلون را از چهار طرف مهار کنید. درون شابلون اجسام سنگین فلزی قرار دهید؛ مانند یک بلوکه چدنی.

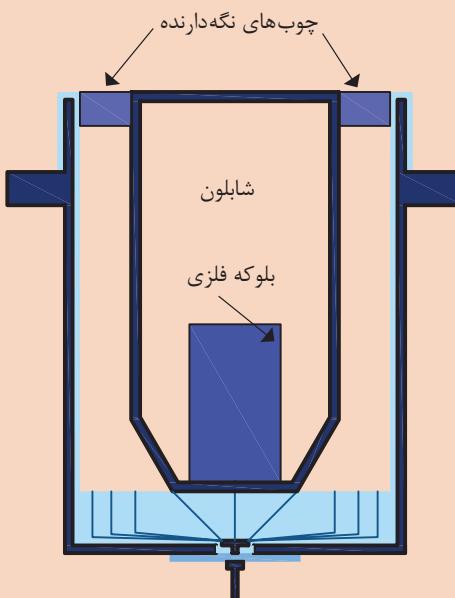

شکل ۱۸

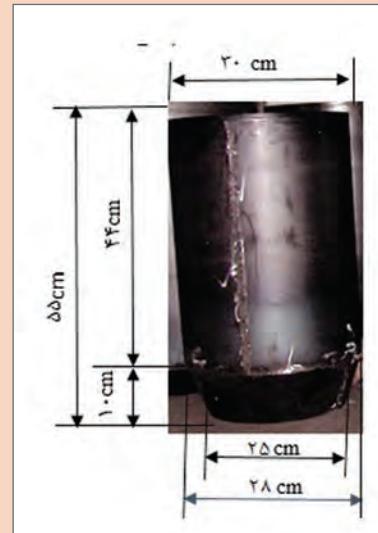



- ۱ در هنگام ورود به کارگاه استفاده از لباس کار الزامی است.
- ۲ هنگام کار با سیلیس حتماً از ماسک تنفسی مناسب استفاده کنید.
- ۳ از کفش و دستکش مناسب استفاده کنید.

### مقدار خاک مورد نیاز، مقدار کوبش و روش کوبیدن دیواره کوره

مقدار خاک نسوز مورد نیاز به طراحی کوره و دستورالعمل شرکت سازنده آن بستگی دارد، ولی مقدار تقریبی آن با توجه به نوع خاک نسوز مصرفی از روابط زیر محاسبه می‌شود:

$$0.25 \times M = \text{وزن خاک نسوز سیلیسی (تن)} \quad (\text{رابطه ۱})$$

$$0.38 \times M = \text{وزن خاک نسوز آلومینا (تن)} \quad (\text{رابطه ۲})$$

$$0.3 \times M = \text{وزن خاک نسوز منیزیتی (تن)} \quad (\text{رابطه ۳})$$



شکل ۱۹- نحوه کوبش دیواره کوره توسط کوبه ماشینی

$M$  = ظرفیت کوره بر حسب تن  
برای سهولت استفاده و آماده‌سازی خاک نسوز معمولاً خاک نسوز مصرفی در یک سینی به طول ۱/۵ تا ۱/۵ متر، عرض ۰/۵ متر و ارتفاع ۰/۵ سانتی‌متر ریخته می‌شود. در این سینی عمل هم زدن خاکنسوز به‌طور دستی انجام می‌شود. هدف از هم زدن خاکنسوز، جلوگیری از جدایش دانه بندی می‌باشد.  
خشک کردن خاک نسوز از طریق حرارت دادن سینی به وسیله مشعل‌های تعییه شده در زیر آن انجام می‌شود.

پس از استقرار و مهار شابلون، خاک نسوز به مقدار مورد نیاز تهیه می‌شود و توسط قیف، بیل و یا کمچه از کمترین ارتفاع ممکن اطراف شابلون ریخته می‌شود. ضخامت لایه خاک ریخته شده در هر مرحله پس از تسطیح ۵ تا ۸ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. برای جلوگیری از محبوس شدن هوا در لایه‌های خاک نسوز، به‌وسیله میل گرد فولادی نوک تیز سوراخ‌هایی در خاک نسوز ایجاد می‌شود که به این عمل اصطلاحاً سیخ زدن می‌گویند. با سیخ زدن خاک نسوز در فواصل معین، هوا از لایه‌های زیرین خاک نسوز تخلیه می‌شود.  
پس از سیخ زدن عمل کوبش با کوبه دستی (ماشینی) چنگالی آغاز می‌شود (شکل ۱۹). فرد کوره کوب مرتبأ دور کوره ضمن کوبش حرکت می‌کند. با این کار نقاط مختلف خاک نسوز به طور یکسان کوبیده می‌شود. عمل کوبش با کوبه چنگالی تا حدی ادامه می‌یابد که سرکوبه چنگالی بیشتر از یک سانتی‌متر در خاک فرو نرود. مجدداً لایه بعدی خاک نسوز مشابه مرحله قبل ریخته می‌شود و پس از سیخ زدن عمل کوبش با کوبه چنگالی مشابه مرحله قبل انجام می‌شود. لایه‌های بعدی به همین طریق تا نزدیکی دهانه کوره کوبیده می‌شوند. برای استحکام بیشتر آخرین لایه، خاک نسوز این لایه با چسب سدیم‌سیلیکات مخلوط می‌شود و عمل کوبش با کوبه چنگالی ادامه می‌یابد. در پایان، عملیات خاک کوبی با استفاده از کوبه سر تخت پایان می‌پذیرد.

نکته



- ۱ اگر میزان رطوبت خاک نسوز بیش از  $1/5$  درصد و نزدیک  $2$  درصد باشد حتماً باید درون سینی و در کمتر از  $100$  درجه سلسیوس خشک شود.
- ۲ حتماً باید از عدم وجود زائدگاههای فلزی در خاک نسوز اطمینان حاصل شود. این عمل توسط حرکت دادن آهنربا درون خاک نسوز ریخته شده در سینی انجام می‌شود.

نکته  
کلیدی




فعالیت کارگاهی



## کار عملی ۵

- با نظارت هنرآموز، ریختن خاک نسوز و کوبیدن دیواره را مطابق مراحل زیر انجام دهید:
- ۱ برای اتصال بهتر و یکپارچه شدن خاک دیواره با خاک کف کوره، توسط کوبه چنگالی خاک کف کوره (تاج دور شابلون) را خراش دهید.
  - ۲ خاک نسوز به ضخامت  $5$  تا  $8$  سانتی‌متر توسط قیف، بیل و یا کمچه از حداقل ارتفاع اطراف شابلون ریخته شود و سپس صاف کنید.
  - ۳ عمل کوبش با کوبه چنگالی به مدت  $12$  دقیقه انجام شود و همزمان با کوبیدن دور کوره حرکت کنید.
  - ۴ مجدداً خاک نسوز به ضخامت  $5$  تا  $8$  سانتی‌متر اطراف شابلون بریزید و پس از سیخ زدن و صاف کردن به مدت  $12$  دقیقه عمل کوبش با کوبه چنگالی را انجام دهید.
  - ۵ مرحله  $4$ ، آنقدر تکرار شود تا به  $15$  سانتی‌متری بالای شابلون بررسید.
  - ۶ سپس حدود  $5$  درصد چسب سدیم سیلیکات به خاک نسوز اضافه کنید و پس از مخلوط کردن کامل، عملیات کوبش را با کوبه چنگالی به مدت  $10$  دقیقه ادامه دهید.
  - ۷ در پایان با کوبه سرتخت به مدت  $10$  دقیقه عملیات کوبش را انجام داده و به پایان برسانید.
  - ۸ با استفاده از یک میله آهنی به آهستگی ضرباتی رفت و برگشتی به داخل شابلون در جهات مختلف وارد کنید، اصطلاحاً آن را لق کنید و آن را از کوره خارج کنید. (شکل  $۲۰$ ) این مرحله فقط برای شابلون غیرمصرفی انجام می‌شود و برای شابلون مصرفی، شابلون در کوره باقی مانده و در طی مراحل بعدی زینتر ذوب می‌شود.

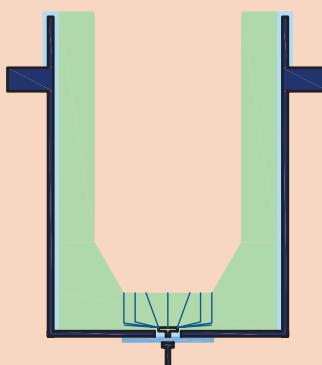

شکل ۲۰

نکته ایمنی



- ۱ در هنگام ورود به کارگاه استفاده از لباس کار الزامی است.
- ۲ جهت جلوگیری از استنشاق غبار سیلیس حتماً از ماسک تنفسی مناسب استفاده کنید.
- ۳ از کفش و دستکش مناسب استفاده کنید.

## ویبراتور دیوارکوب و کف کوب

در کارخانجات ذوب و ریخته‌گری برای کوبش جداره نسوز از ابزارهایی که به همین منظور طراحی و تولید شده‌اند استفاده می‌شود. این ابزارها در مقابل روش‌های دستی خاک کوبی از سهولت، دقت و سرعت بیشتری برخوردار هستند. طراحی این ابزارها و ماشین آلات به جهت ابعادی و سهولت استفاده از آنها به گونه‌ای است که برای کوره‌های با ظرفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### مختصری از روش کار ویبراتور دیوار کوب

- ۱ پایه نگهدارنده (چهارچوب دروازه‌ای) بر روی کوره سوار می‌شود.
- ۲ ویبراتور دیوارکوب سه بازویی (با دو بازویی) به قلاب پایه نگهدارنده متصل می‌شود (شکل ۲۲).
- ۳ ویبراتور توسط جرثقیل آن به پایین کوره هدایت می‌شود.
- ۴ بازوها باز شده و به شابلون نزدیک و مماس می‌گردند.
- ۵ مطابق جدول زیر ویبره قسمت‌های مختلف انجام می‌شود و هم‌زمان کاهش ضخامت خاک نسوز با اضافه کردن خاک نسوز جبران می‌شود.


جدول ۵

دیواره برای هر گام ۱۰ سانتیمتری	منطقه کونیک شابلون	کف کوره	ظرفیت کوره
۴ - ۶ دقیقه	۳ - ۸ دقیقه	۶ - ۸ دقیقه	۲ تا ۵ تن
۸ - ۱۵ دقیقه	۸ - ۱۵ دقیقه	۸ - ۱۵ دقیقه	۵ تا ۱۰ تن
۱۵ - ۲۰ دقیقه	۱۵ - ۳۰ دقیقه	۱۵ - ۳۰ دقیقه	۱۰ تا ۲۰ تن
۲۰ - ۲۵ دقیقه	۳۰ - ۴۰ دقیقه	۳۰ - ۴۰ دقیقه	۲۰ تا ۳۰ تن
۲۵ - ۳۰ دقیقه	۴۰ - ۵۰ دقیقه	۴۰ - ۵۰ دقیقه	۳۰ تا ۴۰ تن

نکته




قبل از نصب شابلون و پس از ریختن خاک نسوز کف و کوبیدن آن با کوبه دستی، با ریختن مجدد خاک نسوز کف و رساندن ارتفاع خاک نسوز کف به کمی بالاتر از حد استاندارد، ویبراتور کف کوب به قلاب پایه نگهدارنده متصل شده و به کف کوره هدایت می‌شود. سپس عمل ویبره کف و کوبش آن مطابق زمان‌بندی جدول بالا انجام می‌شود. ابعاد صفحه کف کوب ویبراتور، به ظرفیت کوره و قطر آن بستگی دارد (شکل ۲۱). در شکل‌های ۲۳ و ۲۴ شماتیک کف کوبی و دیوارکوبی نشان داده شده است.

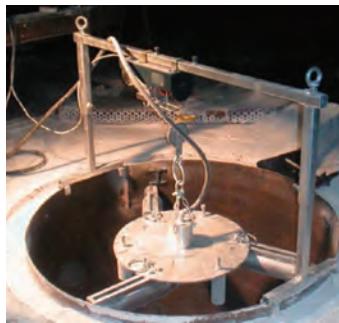


شکل ۲۲- ویبراتور دیوارکوب اتوماتیک



شکل ۲۱- صفحه ویبراتور کف کوب به همراه ویبراتور آن

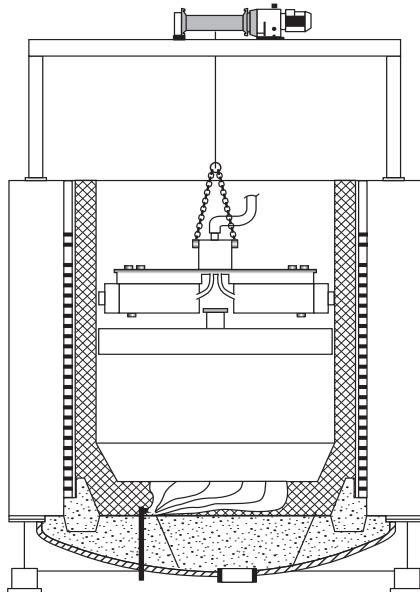

شکل ۲۴- شماتیک ویبراتور دیوارکوب

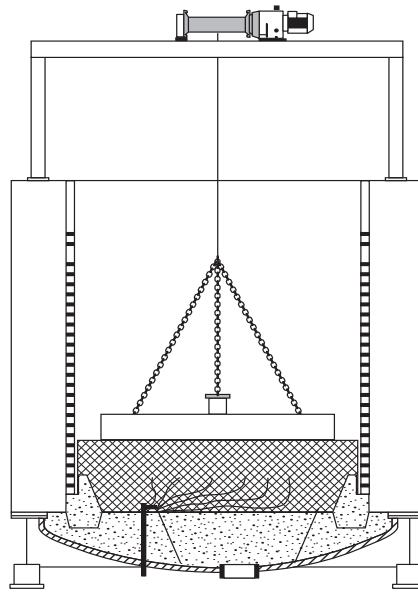

شکل ۲۳- شماتیک ویبراتور کف کوب

## آجرچینی کوره بوته‌ای(زمینی)


در کتاب تولید قطعات فلزی کوره بوته‌ای، اجزای تشکیل‌دهنده و روش راهاندازی آن توضیح داده شد. در این قسمت نحوه نصب دیواره دیرگذاز این کوره آموزش داده خواهد شد. برای آجرچینی کوره بوته‌ای (زمینی) باید ابعاد و سایز بوته کوره، ارتفاع قرارگیری بوته در مرکز کوره و محل ورود مشعل (فارسونگا) مدنظر قرار گیرد (شکل ۲۵).  
**ابعاد بوته کوره:** به ظرفیت (نمک) بوته بستگی دارد و با افزایش ظرفیت بوته، ابعاد بوته با مرکز مشعل هم سطح باشد.

### ارتفاع قرار گیری بوته در کوره:

بوته دقیقاً در مرکز کوره قرار می‌گیرد و ارتفاع بوته طوری تنظیم می‌شود که کف بوته با مرکز مشعل هم سطح باشد.


### محل ورود مشعل (فارسونگا):

ورودی مشعل طوری تنظیم می‌شود که شعله بتواند به دور بوته چرخش مناسبی داشته باشد.

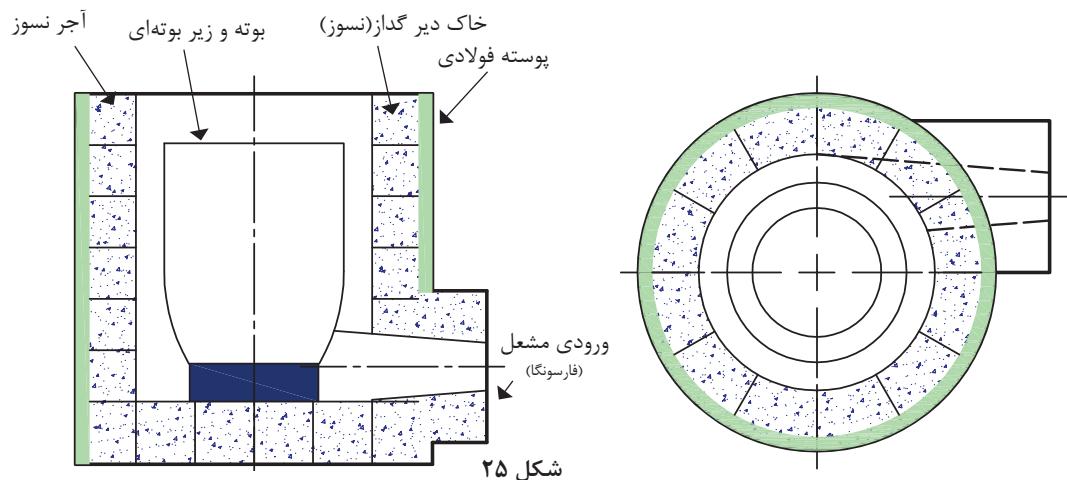

با نظارت هنرآموز، مراحل نصب آجر نسوز را برای کوره‌ای مطابق شکل ۲۶ انجام دهید.

فعالیت‌کارگاهی

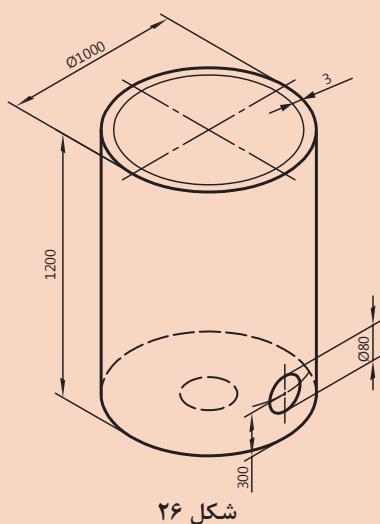

شکل ۲۶

#### جدول ۶

ظرفیت کوره	
۹۰ الی ۱۰۰ سانتی‌متر	قطر کوره (D)
۱۲۰ سانتی‌متر	ارتفاع کوره ( $H = 1/2 - 1/4 D$ )
۵ الی ۸ سانتی‌متر	قطر ورودی فارسونگا
۳۰ سانتی‌متر	ارتفاع لوله فارسونگا از کف کوره
۳۰ الی ۴۰ سانتی‌متر (کف کوره به وسیله درب لولایی بسته شود)	قطر سوراخ کف کوره
۵ میلی‌متر	ضخامت ورق کوره

- ۱ بدنۀ کوره (پوسته فولادی) را توسط برس سیمی و پارچه تنظیف از هرگونه آلودگی تمیز کنید.
- ۲ با توجه به ابعاد آجرهای نسوز سیلیسی و قطر کوره، تعداد آجر نسوز مورد نیاز را محاسبه کنید و سپس آنها را در کنار کوره قرار دهید.


- ۳ به وسیله نخ و گج در مرکز کوره دایره‌ای به قطر ۵۰ سانتی‌متر بکشید و یک ردیف آجر نسوز را در کف کوره به صورت درز به درز بچینید به گونه‌ای که دایرهٔ ترسیمی با قطر داخلی آجر نسوز مماس باشد.

نکته: علت درز به درز چیدن آجر کوره آن است که با ذوب شدن گوشه‌های آجرها، درزها پر شده و استحکام ساختمان کوره افزایش می‌یابد. در صورتی که مانند آجر چینی بنایی، آجر چینی صورت گیرد گوشه‌های آجر که ذوب می‌شوند روی آجر بعدی نفوذ کرده و علاوه بر کاهش استحکام ساختمان کوره، فضای کوره را تنگ‌تر می‌کند.

- ۴ آجرهای ردیف دوم را نیز دقیقاً روی آجرهای ردیف اول و به صورت درز به درز بچینید.
- ۵ توسط ماسه خشک، (ماسه خشک موجود در گود ماسه دان)، فضای اطراف آجرهای پایینی (فضای بین آجر و پوسته فولادی) را با ماسه خشک پر کنید. این عمل را بعد از چیدن آجرهای هر ردیف تا ردیف‌های بالایی و انتهایی تکرار کنید.
- ۶ آجرهای ردیف سوم را نیز دقیقاً روی آجرهای ردیف دوم و به صورت درز به درز بچینید.

نکته: به ردیف آجرهای زیر آجر فارسونگا اصطلاحاً بستر کوره می‌گویند.

- ۷ شروع آجر ردیف چهارم، از آجر فارسونگا انجام شود. به این صورت که آجر فارسونگا کمی بازتر (حدود ۱۰ سانتی‌متر عقب‌تر) از آجر ردیف سوم قرار داده می‌شود و سپس آجر ردیف چهارم به صورت درز به درز چیده شود. (یک سمت کمانی آجر فارسونگا مماس با آجر ردیف سوم و سر دیگر آجر فارسونگا کمی به عقب کشیده شود. به طوری که در این ردیف آجر (ردیف چهارم) قطر خارجی کوره بزرگ‌تر از قطر ردیف‌های پایین می‌شود. (شکل ۲۷)

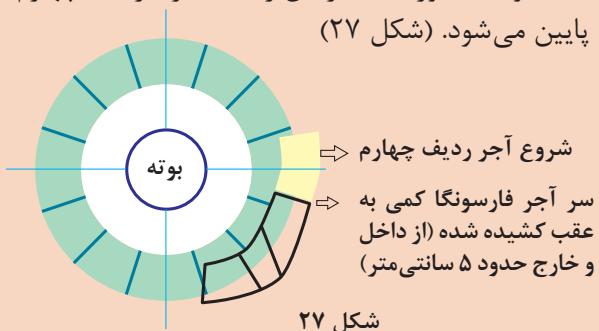

شکل ۲۷

نکته: برای ساخت آجر فارسونگا (نشیمن‌گاه لوله فارسونگا)، روی سطح فوقانی دو آجر، شیاری نیم استوانه‌ای با زاویه ۴۵ درجه به وسیله سنگ برش ایجاد می‌شود که وقتی دو آجر روی هم قرار می‌گیرد یک استوانه کامل درست کند تا محل قرار گرفتن لوله فارسونگا باشد. لازم به ذکر است که آجر فارسونگا، با ابعاد و طراحی استاندارد در بازار موجود است.

۸ لوله فارسونگا را از فضای در نظر گرفته شده روی پوسته فولادی، زاویه‌دار وارد کوره کرده و در محل نشیمن گاه خود که بر روی آجر فارسونگا تعییه شده قرار دهید.



شکل ۲۸

۹ برای ردیف پنجم مجدداً از آجر فارسونگا شروع کنید و نیمة دیگر آجر فارسونگا را روی آجر پایینی قرار دهید و به صورت درز به درز آجرهای ردیف پنجم را تکمیل کنید.

نکته: به دو ردیف بالای بستر کوره (ردیف‌های فارسونگا)، اصطلاحاً منطقه آتش‌خوار می‌گویند.

۱۰ از شروع ردیف ششم، اولین آجر این ردیف را کمی بسته‌تر (حدود ۳ سانتی‌متر جلوتر) قرار دهید (یک سمت کمانی آجر را مماس با آجر ردیف پایینی (ردیف ۵) و سر دیگر آن کمی به سمت داخل کوره چرخانیده شود). سپس آجرهای این ردیف را به صورت درز به درز بچینید. (از شروع ردیف ششم قطر خارجی کوره نسبت به دو ردیف قبلی (یعنی ردیف ۴ و ۵) کوچک‌تر خواهد شد).


۱۱ آجرهای ردیف هفتم را به صورت درز به درز ادامه دهید. با چیدن و ادامه دادن آجرهای ردیف هشتم و ردیف‌های بالای آن، به تدریج از قطر خارجی کوره در ردیف‌های بالا کم شده و به قطر بستر کوره (سه ردیف اول) برسید.

نکته: این شیوه چیدمان که باعث می‌شود ساختمان نهایی آجرها از حالت استوانه‌ای کامل به حالت خمره‌ای تبدیل شود، باعث نگه‌داری بیشتر حرارت در کوره خواهد شد و زمان ذوب‌گیری را کاهش خواهد داد.

۱۲ در انتهای فضای پشت آخرین ردیف آجر (فضای بین آجر و پوسته فولادی) را به ارتفاع حدود ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر، توسط ملات نسوز (گل نسوز) بپوشانید تا آجرها محکم گرددند.

۱۳ کف کوره را حدود ۱۵ سانتی‌متر مasse بادی بربیزید.

۱۴ از بوته شکسته به عنوان زیر بوته‌ای استفاده کنید و بوته را در کوره قرار دهید.

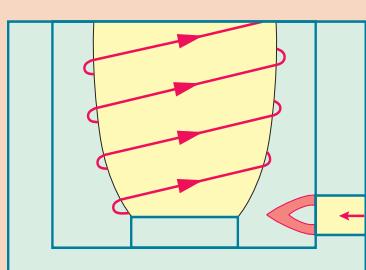

شکل ۲۹

نکته: ارتفاع بوته در داخل کوره طوری تنظیم شود که لوله فارسونگا با کف بوته هم سطح باشد. این عمل به گرم شدن و حرارت دیدن یکنواخت بوته و چرخش شعله کمک می‌کند. (شکل ۲۹)

- ۱۵ فن (ونتیلاتور) را به لوله فارسونگا وصل کنید و اتصالات ورود سوخت (گاز یا مازوت) را ببندید  
(نمونه فن در شکل ۳۰ دیده می‌شود).



شکل ۳۰

- ۱۶ تمام اتصالات را کنترل کنید و از صحت و ایمنی آنها مطمئن شوید.  
۱۷ با نظارت و تأیید هنرآموز و رعایت نکات ایمنی (بدون روشن کردن فن) کوره را روشن کنید.  
۱۸ فن کوره را روشن کنید و با نظارت هنرآموز و استاد کار چرخش شعله را کنترل کنید.

نکته ایمنی



- ۱ در هنگام ورود به کارگاه استفاده از لباس کار الزامی است.
- ۲ از دستکش و ماسک تنفسی مناسب مناسب استفاده کنید.
- ۳ بوته را از نظر نداشتن ترک و فرسودگی کنترل کنید.
- ۴ اتصالات سوخت کوره را به لحاظ نشتی بررسی کنید.
- ۵ پس از پایان آجرچینی با نظارت و تأیید هنرآموز اقدام به روشن کردن کوره کنید.

## ارزشیابی هنرجو در پودمان پنجم: نسوز کوبی کوره ذوب

**نقشه کار:** نسوز کوبی کوره ذوب  
نسوز کوبی ماکت کوره القایی را انجام دهد.

**شاخص عملکرد:** عایق‌گذاری، شابلون‌گذاری، کوبیدن خاک کف کوره و دیواره کوره

**شرایط انجام کار:** انجام کار در کارگاه ریخته‌گری با روشنایی مناسب

**مواد مصرفی:** خاک نسوز، عایق (آزبست) و شابلون

**ابزار و تجهیزات:** ویبره، جرثقیل، کف کوب، ابزار کویش خاک و ارت

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	عایق گذاری بدنه کوره	۲	
۲	آنتن (ارت) گذاری کف کوره	۱	
۳	کوبیدن خاک نسوز کف کوره	۲	
۴	قرار دادن شابلون	۲	
۵	ریختن خاک نسوز دور شابلون	۱	
۶	ویبره کردن دیواره	۱	
<b>شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> رعایت قواعد و اصول در مراحل کار</li> <li><input type="checkbox"/> استفاده از لباس کار، کفش ایمنی، کلاه ایمنی، دستکش، عینک و ...</li> <li><input type="checkbox"/> تمیز کردن محیط کارگاه و تفکیک ضایعات</li> <li><input type="checkbox"/> رعایت دقت و نظم</li> </ul>			
* میانگین نمرات*			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



## منابع و مأخذ

- فتحی، محمد حسن، ۱۳۶۹، ریخته گری با قالب‌های دائم، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
- فتحی، محمد حسن، ۱۳۶۹، مواد قالب‌گیری برای ریخته گری، نشراردکان، اصفهان.
- ولی نژاد، عبدالله، ۱۳۸۹، **جداول و استانداردهای ماشین سازی**، نشر طراح، تهران.
- حجازی جلال، دوامی پرویز، نظم دار سیاوش، ۱۳۷۶، درس فنی سال سوم نظام قدیم، انتشارات کتاب‌های درسی ایران.
- حجازی جلال، دوامی پرویز، نظم دار سیاوش، ۱۳۷۶، درس فنی سال چهارم، انتشارات کتاب‌های درسی ایران.
- امامی منصور، ثقیلیان لاریجانی حسن، ۱۳۹۳، اصول تکنولوژیکی ریخته گری، انتشارات کتاب‌های درسی ایران.
- کمیسیون تخصصی رشته متالورژی، ۱۳۹۳، آزمایشگاه متالورژی، انتشارات کتاب‌های درسی ایران.
- حیدر زاده آرانی، طبیب‌زاده و دیگران، ۱۳۹۳، کارگاه ریخته گری ۲، انتشارات کتاب‌های درسی ایران.
- سلیمی مراد، ۱۳۹۰، **کارگاه مدل سازی**، انتشارات کتاب‌های درسی ایران.
- ولی نژاد عبدالله، ۱۳۷۸، **طراحی و ساخت قالب‌های دایکست**، نشر طراح.
- فرزین محمود، ۱۳۷۰، **ریخته گری تحت فشار**.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفاده نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نواورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پژوهشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب باری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

### اسامی هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنجی کتاب عملیات ذوب و ریخته گری - کد ۲۱۱۵۳۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	رحیم رستمی	کردهستان	۹	محمد مهدی حداد	همدان		
۲	موسى بابازاده	آذربایجان شرقی	۱۰	فرهاد طاهرخانی	قزوین		
۳	فرهاد مهدیزاده	گیلان	۱۱	ابوالفضل حسینی	مرکزی		
۴	علی رضا خلیلی	فارس	۱۲	شرف الدین توماج پور	گلستان		
۵	رضا حیدری	شهر تهران	۱۳	مهندی نادعلی	خراسان رضوی		
۶	حسین حسن نژاد	خراسان جنوبی	۱۴	حسینعلی حق سیرت	شهرستان‌های تهران		
۷	مجید باللی پور	چهارمحال و بختیاری	۱۵	مبارک محمدزاده	آذربایجان غربی		
۸	سهیل شاتوتی	کرمانشاه	۱۶	کورش وحید حداد	خراسان شمالی		