

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَوْجَهُمْ



راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز

(جلد اول)

پایه دهم و یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته‌های مهارتی: برق صنعتی - تابلوسازی برق صنعتی - نصب و سرویس آسانسور

نام استاندارد مهارتی مبانا: بر قرار صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۸-۵۵/۱۵/۴

خدادادی، شهرام

۶۲۱

راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز (جلد اول) / مؤلف: شهرام خدادادی. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

۱۴۶

ر ۳۶۸ خ/

ص. مصور. - شاخه کارداش

متون درسی شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته‌های مهارتی برق صنعتی - تابلوسازی برق صنعتی - نصب و سرویس آسانسور.

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.

۱. موتورهای برقی جریان متناوب. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. ب. عنوان.





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

راهاندازی موتورهای سه‌فاز و تک‌فاز (جلد اول) - ۱۵۶۰ - ۳۱۰

نام کتاب :

پدیدآورنده :

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف :

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :

شناسه افزوده آماده‌سازی :

نشانی سازمان :

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

شهرام خدادادی (مؤلف) - مجتبی انصاری‌پور (ویراستار فنی)

اداره کل ظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

آمنه دروش (صفحه‌آرا) - حامد موسوی، محمد سیاحی (رسام)

تهران: خیابان ابراشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۲۶۶ - ۸۸۳۱۶۱ - ۵، دورنگار: ۰۹۲۶۶ - ۸۸۳۰۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر :

چاپخانه :

سال انتشار و نوبت چاپ :


شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶۱ - ۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵ - ۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ ششم ۱۴۰۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در بایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

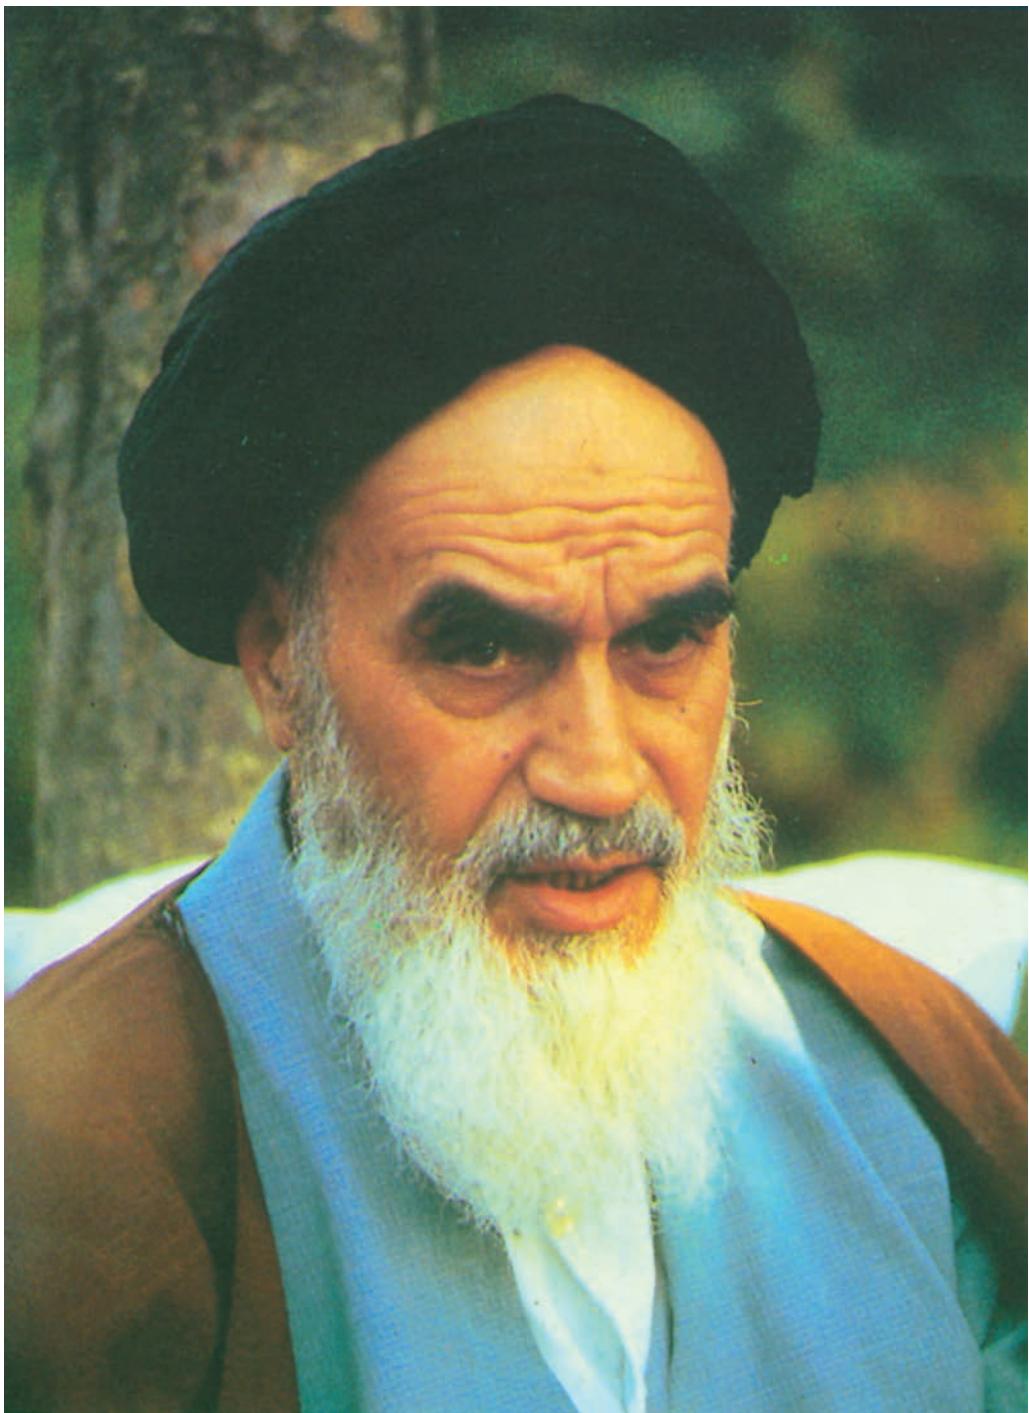

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وبگاه (وبسایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه‌ریزی تأليف «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. به منظور آشنایی هر چه بیشتر مردمان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه کاردانش و سایر علاوه‌مندان و دست‌اندر کاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پودمان‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان موردنیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک «پودمان» به عنوان کتاب درسی موردن تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پودمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 ، U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 ، P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش

کتاب حاضر با عنوان راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز، بر اساس استاندارد مهارت برق صنعتی درجه دو تهیه شده است. کوشش شده تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز و پودمانی تدوین شود تا امر یادگیری را سهل تر کند. همچنین در سراسر کتاب سعی شده تا در رسم عالیم و نقشه‌ها از آخرین استاندارد جهانی IEC استفاده شود. این کتاب مشتمل بر سه فصل است:

در فصل اول ساختمان داخلی، طرز کار تجهیزات مربوط به راه اندازی مدار به همراه مدارهای الکتریکی کلیدی و کنتاکتوری موتورهای سه فازه آسنکرون روتور قفسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل دوم شامل بررسی اصول کار، اجزا و انواع موتورهای تک فاز با مدارهای راه اندازی کلیدی و کنتاکتوری است.

در فصل سوم اجزا، انواع و اصول کار ترانسفورماتورهای تک فاز همراه با تعدادی آزمایش‌های مقدماتی و روابط پایه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد.

متناسب با فصل‌های سه گانه، کارهای عملی پیش‌بینی شده است و فرآگیران موظف هستند تابا راهنمایی‌های مریان خود کارهای عملی را در زمان‌های تعیین شده انجام دهنند.

روش اجرای کارهای عملی به این صورت است که پس از توضیحات هر کار، در قسمت مربوط به مراحل اجرای کار ابتدا از فرآگیران می‌خواهیم نقشه را ترسیم کنند و سپس با توجه به تصاویر عملی، مدار را روی تابلو اتصال دهند.

در انتهای فصل‌های اول و دوم، خودآزمایی‌های عملی ارائه شده که به عنوان الگوهای امتحانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تکالیف عملی در نظر گرفته شده است که فرآگیران می‌توانند در ساعت غیر درسی یا در منزل به انجام آن‌ها بپردازنند.

در پایان، وظیفه‌ی خود می‌دانم که از اعضای محترم کمیته‌ی هماهنگی و کمیته‌ی تخصصی رشته‌ی الکترونیک سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی که در تدوین این کتاب نهایت همکاری و راهنمایی‌های لازم را مبذول داشته‌اند صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم این تلاش هر چند کوچک مورد رضای حق تعالی و استفاده هنرجویان عزیز قرار گیرد. انشاء الله

مؤلف

این کتاب در سال ۱۳۸۹ و بر اساس استاندارد مهارت و آموزشی برق کار صنعتی درجه ۲ با کد استاندارد ۱۵/۲/۴-۵۵/۸ مورد بازنگری قرار گرفته و بازسازی‌های لازم روی آن صورت گرفته است

فهرست

جلد اول

	— مقدمه —
۱	واحد کار اول: راه اندازی موتورهای سه فاز
۳	- پیش آزمون (۱)
۵	آشنایی با الکتروموتورهای سه فاز
۵	موتورهای آسنکرون (غیر هم زمان)
۸	موتورهای سنکرون (هم زمان)
۸	اصول کار و موارد استفاده الکتروموتورهای سه فاز
۸	میدان دوّار
۱۰	موتورهای آسنکرون القایی
۱۱	لغزش (عقب ماندگی)
۱۲	گشتاور (ممان M)
۱۲	راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون
۱۴	توان موتور در اتصال های ستاره و مثلث
۱۶	تغییر جهت گردش موتورهای سه فاز
۱۶	راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه‌ی تک فاز
۱۷	موتور آسنکرون روتور سیم پیچی
۱۸	موتور سنکرون
۲۰	آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه فاز
۲۲	شرح تکمیلی برخی از علائم روی پلاک
۲۵	کلاس حرارتی
۲۵	پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)
۲۹	کار عملی شماره (۱)
۳۴	نکاتی درباره انتخاب موتورهای الکتریکی
۳۸	توصیه‌های مؤثر برای استفاده بهینه از انرژی در موتورهای الکتریکی
۴۰	برق رسانی به موتورهای الکتریکی

۴۰	انتخاب کابل
۴۱	نکاتی چند در خصوص انتخاب فیوز
۴۴	آشنایی با کلیدهای دستی سه فاز
۴۴	کلید دستی سه فاز اهرمی ساده
۴۵	کلید دستی سه فاز زبانه‌ای ساده
۴۷	مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید زبانه‌ای ساده
۴۸	کار عملی شماره (۲)
۵۱	کلید دستی سه فاز چپ گرد – راست گرد زبانه‌ای
۵۲	کار عملی شماره (۳)
۵۴	کلید دستی ستاره – مثلث زبانه‌ای
۵۶	کار عملی شماره (۴)
۵۸	کار عملی شماره (۵)
۶۳	کار عملی شماره (۶)
۶۸	کار عملی شماره (۷)
۷۱	کلید زبانه‌ای ستاره مثلث چپ گرد – راست گرد
۷۳	کار عملی شماره (۸)
۷۴	کلید زبانه‌ای موتور سه فاز دو سرعته با سیم پیچ جداگانه
۷۶	کار عملی شماره (۹)
۷۷	کلید زبانه‌ای موتور سه فاز دو سرعته دالاندر
۷۹	کار عملی شماره (۱۰)
۸۰	کلید زبانه‌ای دالاندر چپ گرد – راست گرد
۸۲	کار عملی شماره (۱۱)
۸۳	مشخصه‌های کلیدهای دستی
۸۴	آشنایی با کنتاکتور؛ شستی استپ و استارت
۹۱	شستی استپ و استارت
۹۳	کلید سوئیچ
۹۳	لامپ سیگنال
۹۴	چگونگی قرار گرفتن و تعیین رنگ تجهیزات کنترل و نمایش دهنده‌ها
۹۶	آشنایی با رله‌های حرارتی و مغناطیسی
۱۰۱	آشنایی با رله‌های زمانی

۱۰۶	آشنایی با انواع لیمیت سوئیچ ها و فلوتر سوئیچ ها
۱۰۸	کلیدهای تابع دور
۱۰۸	رله کنترل فاز
۱۱۰	رله کنترل بار
۱۱۱	آشنایی با کلیدهای روغنی
۱۱۲	علام اختصاری و حروف شناسایی مدارهای صنعتی
۱۱۷	- ضمیمه ۱ - میدان مغناطیسی دوار
۱۱۸	- ضمیمه ۲ - سازمان های فنی
۱۱۹	- ضمیمه ۳ - برنامه زمانی نگهداری ماشین ها
۱۲۰	- ضمیمه ۴ - عیب یابی موتورهای سه فاز
۱۲۲	منابع و مأخذ

هدف کلی پودمان

راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز

ساعات آموزشی			عنوان توانایی	توانایی
جمع	عملی	نظری		
۲۸	۴	۲۴	راه اندازی موتورهای سه فاز	۱۹
۴۴	۳۶	۸	راه اندازی موتورهای تک فاز	۲۱
۲۴	-	۲۴	ترانسفورماتور تک فاز	۲۲

واحد کار اول

راه اندازی موتورهای سه فاز

هدف کلی

راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز با کلیدهای دستی و کنترلر

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع موتورهای الکتریکی از نظر نوع جریان الکتریکی مصرفی را نام ببرد.
- ۲- انواع موتورهای سه فاز را نام ببرد.

۳- خصوصیات استاتور و روتور موتورهای آسنکرون را شرح دهد.

۴- خصوصیات و انواع موتورهای سنکرون را بیان کند.

۵- چگونگی تولید میدان دوار را با رسم شکل توضیح دهد.

۶- ساختمان داخلی و طرز کار موتورهای آسنکرون القایی را شرح دهد.

۷- مفاهیم لغرض و گشتاور را بیان کند.

- ۸- روش‌های راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه سه فاز را توضیح دهد.

۹- اتصالات ستاره و مثلث را از نظر ولتاژ و جریان و توان با هم مقایسه کند.

۱۰- چگونگی تغییر جهت گردش در موتورهای سه فاز را شرح دهد.

- ۱۱- نحوه راه اندازی موتور سه فاز در شبکه تک فاز را به همراه رسم مدارهای مربوطه توضیح دهد.

۱۲- ساختمان داخلی و طرز کار موتورهای آسنکرون و تورسیم پیچی را شرح دهد.

۱۳- اطلاعات روی پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه فاز را توضیح دهد.

۱۴- پلاک اتصالات (تخته کلم) موتور را شرح دهد.

۱۵- اتصالات ستاره و مثلث در استانداردهای قدیم و جدید (IEC) را رسم کند.

۱۶- نکات مهم در انتخاب موتورهای الکتریکی و برق رسانی به آنها را نام ببرد.

۱۷- نحوه انتخاب سطح مقطع کابل در جریان تک فاز و سه فاز را شرح دهد.

۱۸- موارد ضروری در انتخاب فیوز مناسب برای مدار را توضیح دهد.

۱۹- سر و ته کلاف‌های موتور را عملأً تشخیص دهد.

۲۰- انواع کلیدهای دستی سه فاز را نام ببرد.

۲۱- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه فاز اهرمی ساده را شرح دهد.

۲۲- مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید اهرمی ساده را رسم کرده و عملأً بیندد.

- ۲۳—ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه فاز زبانه‌ای ساده را شرح دهد.
- ۲۴—مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید زبانه‌ای ساده را رسم کرده و بیند.
- ۲۵—ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه فاز چپ گرد—راست گرد اهرمی را شرح دهد.
- ۲۶—مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید دستی سه فاز چپ گرد—راست گرد اهرمی را رسم کند.
- ۲۷—ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه فاز چپ گرد—راست گرد زبانه‌ای را رسم کند.
- ۲۸—ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه فاز ستاره مثلث زبانه‌ای را شرح دهد.
- ۲۹—مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید دستی سه فاز ستاره مثلث زبانه‌ای را رسم کند.
- ۳۰—مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید دستی سه فاز ستاره مثلث زبانه‌ای را بیند و آن را به شبکه اتصال دهد.
- ۳۱—مدار ستاره متعادل و نامتعادل لامپی را اتصال دهد و ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی را اندازه گیری کند.
- ۳۲—مدار مثلث متعادل و نامتعادل لامپی را اتصال دهد و ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی را اندازه گیری کند.
- ۳۳—ساختمان داخلی، طرز کار و مزایای استفاده از کنتاکتور را توضیح دهد.
- ۳۴—مشخصات کنتاکتور را از روی جدول مشخصات آن استخراج کند.
- ۳۵—چگونگی انتخاب کنتاکتور برای موارد مشخص را انجام دهد.
- ۳۶—ساختمان داخلی، ظاهری و مشخصات شستی‌های استپ و استارت را توضیح دهد.
- ۳۷—طرز کار و کاربرد کلید سوئیچ را بیان کند.
- ۳۸—ساختمان داخلی، ظاهری، انواع و کاربرد لامپ‌های سیگنال و رله حرارتی را توضیح دهد.
- ۳۹—ساختمان داخلی و طرز کار رله مغناطیسی را بیان کند.
- ۴۰—ساختمان داخلی، انواع، طرز کار و کاربرد رله‌های زمانی و لیمیت سوئیچ را توضیح دهد.
- ۴۱—علام اختصاری مدارهای صنعتی را رسم کند.
- ۴۲—حروف مشخصه مدارهای صنعتی را بیان کند.
- ۴۳—با نصب قطعات روی تابلوی برق، آن را برای اتصال مدارهای الکتریکی آماده کند.
- ۴۴—وسایل و قطعات مورد نیاز در اتصال مدارهای صنعتی را معرفی کند.

پیش آزمون(۱)

۱- موتور کدامیک از وسایل زیر سه فاز است؟

الف) یخچال ب) پنکه سقفی ج) کولر د) پمپ آب چاه عمیق

۲- در اتصال ستاره، کدام حروف سرهای موتور به یکدیگر اتصال داده می‌شوند؟

الف) U_1, U_2, V_1 ب) U_2, V_2, V_1

ج) U_1, W_1, V_2 د) U_2, V_2, W_2

۳- اختلاف فاز بین سیم پیچی‌های موتور سه فاز، چند درجه الکتریکی است؟

الف) ۳۰ ب) ۹۰ ج) ۶۰ د) ۱۲۰

۴- اساس کار موتورهای سه فاز بر چه مبنایی است؟

الف) میدان مغناطیسی ساکن ب) میدان مغناطیسی دوار

ج) اختلاف فاز بین سیم پیچ‌ها د) فرکانس شبکه

۵- حداقل سرعت موتورهای سه فاز القابی در شبکه ایران تقریباً چند دور است؟

الف) ۲۵۰۰ ب) ۳۷۵۰ ج) ۱۵۰۰ د) ۳۰۰۰

۶- کدام مورد در اتصال مثلث یک مصرف کننده سه فاز، صحیح است؟

الف) $V_L = V_P$ ب) $v_p = \sqrt{3} v_L$

ج) $I_p = \sqrt{3} I_L$ د) $I_L = I_p$

۷- آسنکرون یعنی:

الف) دارای سرعت بالا

ج) غیرهمزانی ب) هم‌زمانی

د) دارای قدرت زیاد

۸- چرا بدنه موتورهای الکتریکی صنعتی سه فاز را به صورت پره‌پره می‌سازند؟

الف) برای افزایش استحکام ب) برای بهبود تبادل حرارتی موتور

ج) جهت کاهش ضریب بهره د) برای زیبایی ظاهری پوسته موتور

۹- در تابلوهای صنعتی کدام قطعه برای راه اندازی موتورهای سه فاز با داشتن

قابلیت کنترل از راه دور استفاده می‌شود؟

الف) کلید فیوز

ج) بی‌متال

۱۰- میزان سطح آب در داخل یک مخزن آب را با کدام وسیله می‌توان

کنترل کرد؟


الف) فلوترسوئیچ

ج) کلید سوئیچ


د) بی‌متال

• مقدمه


موتورهای الکتریکی می‌توانند برای به کار انداختن انواع و اقسام وسایل به کار روند به طوری که می‌توان گفت در کمتر خانه یا کارگاهی است که از موتورهای الکتریکی استفاده نشود. به همین جهت داشتن اطلاعات کافی در زمینه اصول کار، ساختمان داخلی و طرز کار موتورها برای ما تقریباً یک امر ضروری است. آشنایی با این موارد ما را در رفع عیب، تعویض قطعات یا سیم پیچی موتورها و یا انتخاب موتورنو مناسب با کار مورد نظر یاری می‌کند. شکل ۱ کاربرد موتور در صنعت را نشان می‌دهد.

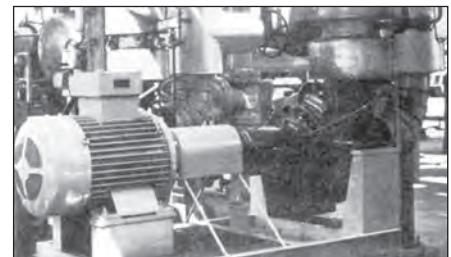

شکل ۱

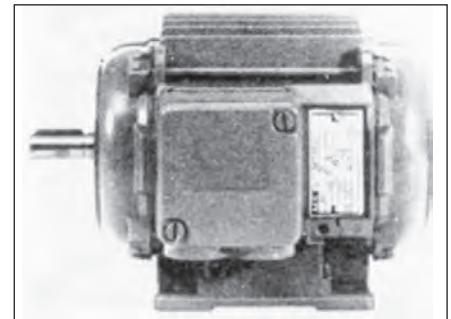

شکل ۲

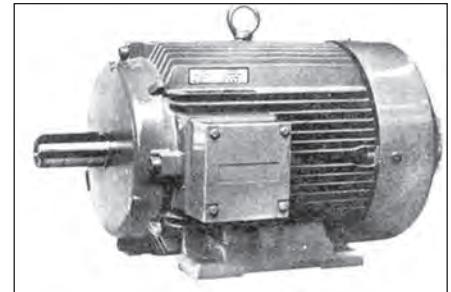

شکل ۳

- از جمله دلایل استفاده روزافزون از موتورهای الکتریکی نسبت به کارهای دستی و یا سیستم‌های مکانیکی عبارت اند از:
- توانایی انجام کار مناسب
 - قیمت ارزان تر
 - راه اندازی کم هزینه
 - دوام زیاد در صورت مراقبت و استفاده صحیح
 - استفاده آسان
 - سر و صدا و حجم کم
 - مقاوم در برابر اضافه بار موقت
 - تأثیر کم سرما و گرمای محیط بر آنها
 - جلوگیری از آلودگی هوا
 - لرزش کم در حین کار
 - امکان قرارگرفتن در وضعیت‌های مختلف
 - جزیی بودن خسارات در هنگام آتش سوزی
 - سرویس و نگهداری آسان

شکل‌های ۲ و ۳ تصاویری از موتورهای الکتریکی را نشان می‌دهد. موتورهای الکتریکی از نظر نوع جریان مصرفی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- موتورهای جریان متناوب (AC)

۲- موتورهای جریان مستقیم (DC)

بیشتر موتورهایی که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع موتورهای با جریان متناوب (AC) هستند. موتورهای جریان متناوب خود به دو گروه کلی

تقسیم می‌شوند:

- موتورهای سه فاز
- موتورهای تک فاز

در شکل های ۴ و ۵ نمونه هایی از موتورهای سه فاز و تک فاز را مشاهده می کنید.



شکل ۴



شکل ۵

آشنایی با الکتروموتورهای سه فاز


اساس کار موتورهای القایی برای اولین بار در سال ۱۸۲۴ توسط آرگو^۱ عنوان شد. وی با آزمایش ساده‌ای موفق به درک این مطلب شد که اگر یک صفحه آهن بدون خاصیت مغناطیسی مدور و یک قطب نما را بر روی یک محور مطابق شکل ۶ و به موازات هم قرار دهیم به طوری که یک یا دو قطب قطب نما در نزدیکی لبه صفحه قرار گیرد، با گرداندن صفحه غیر مغناطیسی، قطب نما نیز به گردش در می‌آید و یا با گرداندن قطب نما، صفحه، حول محور خود شروع به گردش می‌کند و همیشه جهت حرکت یکی (قطب نما یا صفحه دوار) مشابه جهت حرکتی است که به دیگری وارد می‌شود.

مоторهای سه فاز جریان متناوب به دو دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

- موتورهای آسنکرون
- موتورهای سنکرون

مоторهای الکتریکی جریان متناوب

مоторهای آسنکرون

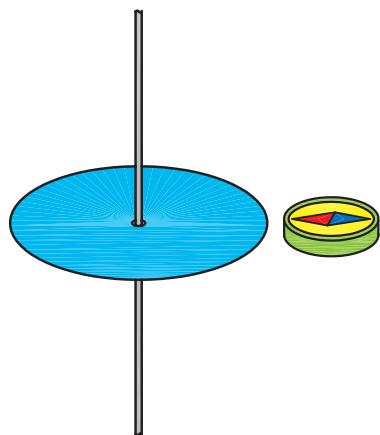

شکل ۶

مоторهای آسنکرون (غیرهم‌زمان)

ساختمان این موتورها از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

الف — استاتور (ساکن): استاتور عبارت از یک استوانه تو خالی است که از کنار هم قرار گرفتن چند ورقه نازک فولاد سیلیس دار که نسبت به هم عایق هستند ساخته شده و ضخامت هر ورق 0.5 میلی متر است.

برای حفاظت سیم پیچ و ورقهای استاتور، کل مجموعه در داخل یک پوسته چدنی قرار می‌گیرد. در شکل ۷ تصویر یک نمونه ورق استاتور را مشاهده می‌کنید.

۱ – Arago

۲ – Stator

از شیارهای ورق استاتور برای جازدن سیم پیچی‌ها استفاده می‌شود. شکل ۸ یک استاتور جمع شده را به طوری که سیم پیچی یک کلاف در داخل آن قرار گرفته نشان می‌دهد.


شکل ۹ تصویر ورق‌های جمع شده استاتور، پوسته چدنی که در روی آن قرار می‌گیرد و سیم پیچ‌های مربوطه را نشان می‌دهد.

ب—روتور (گردنه): رotor موتورهای آسنکرون از یک هسته آهنی به شکل استوانه تشکیل شده که بر روی محوری تعییه شده است (شکل ۱۰).


این استوانه توپر نیز مشابه استاتور از کnar هم قرار گرفتن ورقه‌های نازک فولادی که نسبت به هم عایق هستند ساخته می‌شود. در داخل شیارهای آنها هادی‌های روتور جاسازی می‌شود.

در شکل ۱۱ تصاویری از یک روتور با ورق‌های جدا از هم و همچنین شکل تکمیل شده آن را مشاهده می‌کنید.


روتور موتورهای آسنکرون به دو شکل روتور قفسی و روتور سیم پیچی ساخته می‌شود.

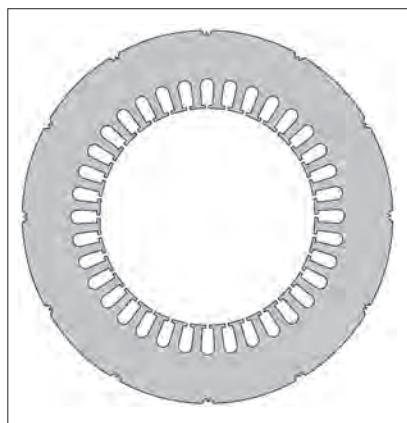


شکل ۷

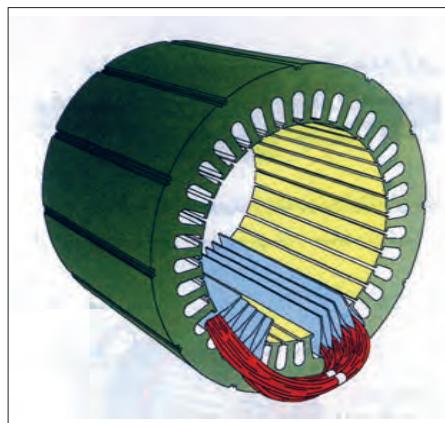


شکل ۸

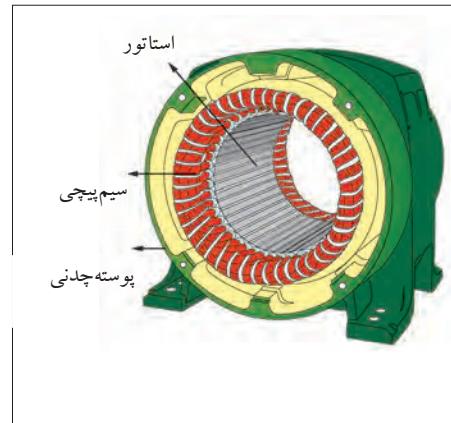

شکل ۹

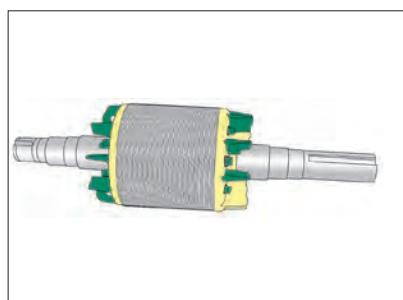

شکل ۱۰

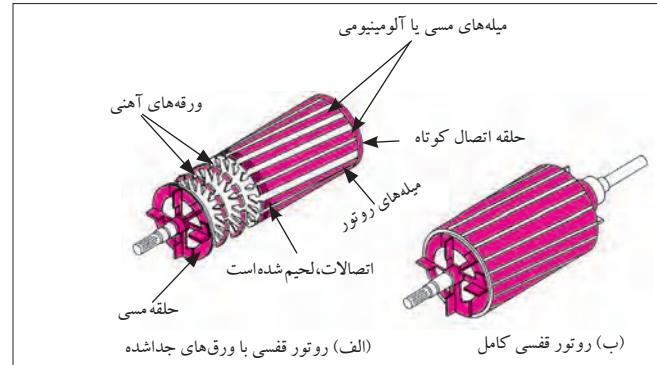


شکل ۱۱

در نوع روتور قفسی از تعدادی میله مسی، آلومینیومی یا آلیاژهای دیگر در فضای اطراف استوانه استفاده می‌شود (شکل ۱۲).

این میله‌ها از هر دو طرف به دو حلقه انتهایی، اتصال کوتاه، لحیم، پرج یا جوش کاری می‌شوند. چون شکل به دست آمده برای این روتور، شبیه یک قفس فلزی است (شکل ۱۳). به این گونه موتورهای القایی «روتور قفسی» می‌گویند. بیشتر موتورهای الکتریکی جریان متناوب دارای روتور قفسی هستند (شکل ۱۴).

در نوع روتور سیم‌پیچی موتورهای آسنکرون سه‌فاز، به جای استفاده از میله‌های آلومینیومی، از سه دسته سیم‌پیچی که داخل شیارهای روتور قرار گرفته و به صورت ستاره وصل شده‌اند استفاده می‌شود (شکل ۱۵).


بر روی محور این روتورها از سه حلقه (رینگ) که نسبت به هم عایق شده‌اند برای عبور جریان القایی از سیم‌پیچی‌های روتور استفاده می‌شود. شکل ۱۶ نمونه‌ای از این روتورها را نشان می‌دهد.

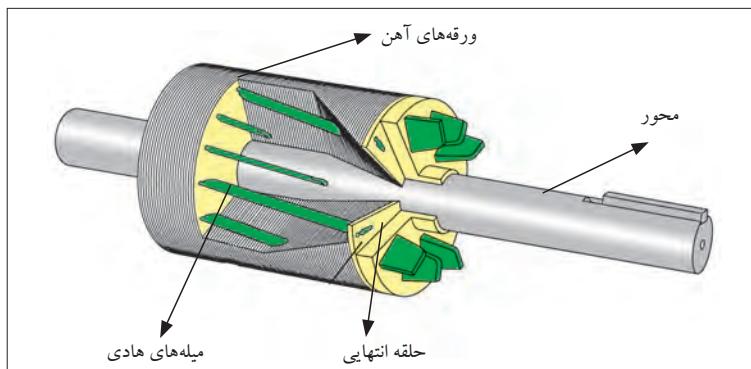


شکل ۱۲




شکل ۱۳- قسمت قفس روتور

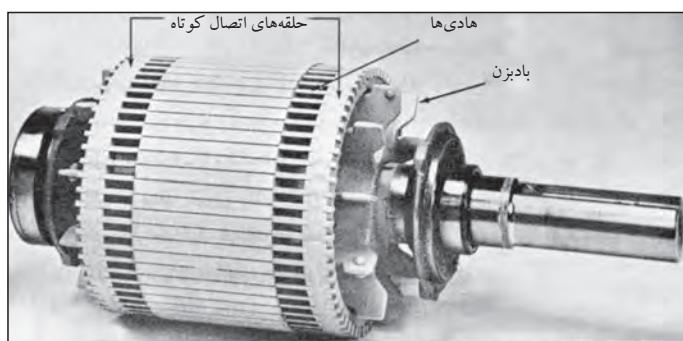

شکل ۱۴- روتور قفسی تکمیل شده

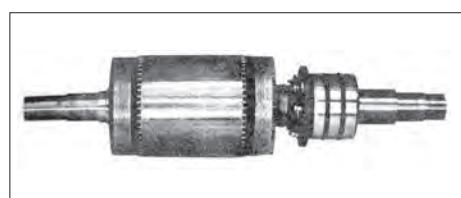

شکل ۱۵- شکل واقعی روتور سیم‌پیچی شده

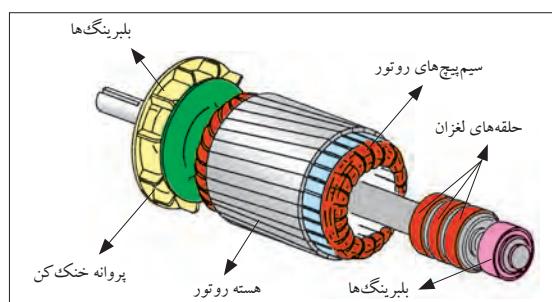

شکل ۱۶- طرح واره روتور سیم‌پیچی شده


تذکرہ:




از موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی شده برای راه اندازی نرم و کاهش جریان راه اندازی یا به عبارتی افزایش گشتاور راه اندازی استفاده می شود.

موتورهای سنکرون (هم زمان)

این موتورها در بارهای مختلف دارای دور کاملاً ثابتی هستند.
استاتور موتورهای سنکرون شبیه استاتور موتورهای آسنکرون سه فاز می باشد
اما روتور آنها دارای یک دسته سیم پیچی مناسب با قطب های استاتور بوده و
به وسیله جریان مستقیم تغذیه می شود (شکل ۱۷).
در قدرت های کم می توان از آهن ریهای دائمی در روتور استفاده کرد
(شکل ۱۸).

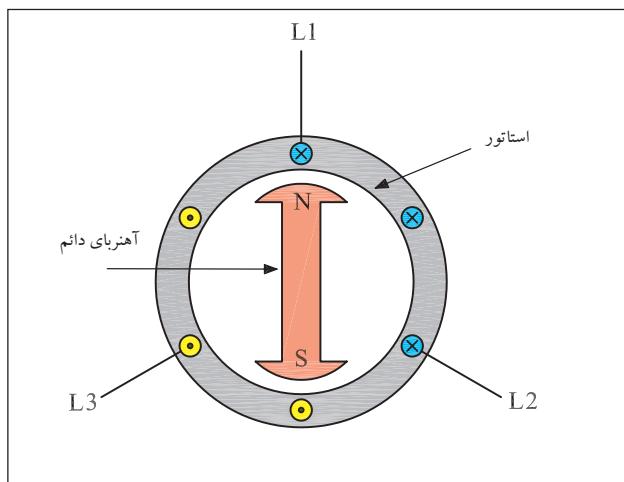

شکل ۱۷- موتور سنکرون با روتور آهنربای دائم

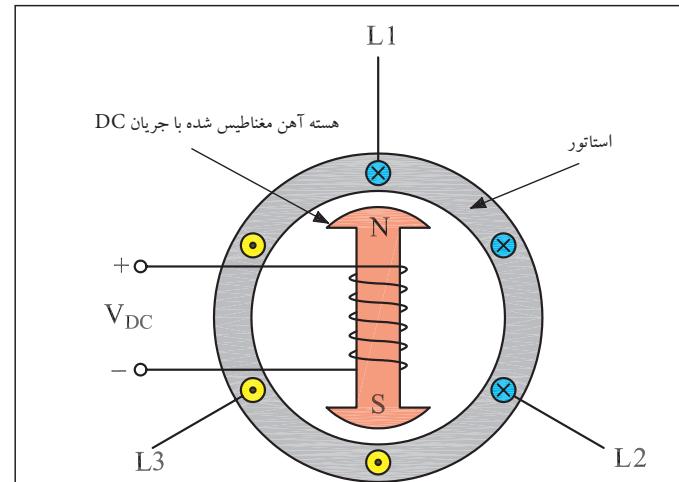

شکل ۱۸- موتور سنکرون با روتور سیم پیچی شده


اصول کار و موارد استفاده الکتروموتورهای سه فاز

میدان دوار


هر گاه سه گروه کلاف با اختلاف فاز مکانی 120° درجه الکتریکی مطابق شکل های ۱۹ و ۲۰ در داخل استاتور یک موتور سه فاز آسنکرون توزیع شوند و سپس ابتدای این کلاف ها را به شبکه سه فاز متصل و انتهای کلاف ها را به هم وصل کنیم، هر یک از سیم پیچ های موتور، حامل جریان می شوند.

در شکل ۲۱ مشاهده می شود جریان های سه فاز با یکدیگر 120° درجه اختلاف فاز دارند بنابراین میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف هر یک از سیم پیچ ها نیز با اختلاف فاز 120° درجه ایجاد می شود.


سه میدان مغناطیسی تولید شده می توانند با همراهی یکدیگر یک میدان مغناطیسی دوبار ایجاد کنند. در شکل ۲۲ جریان متناوب سه فاز که چهار لحظه آن به نام های c ، b ، a و d مشخص شده دیده می شود.

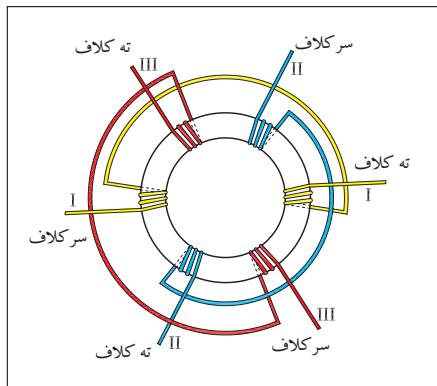


شکل ۱۹

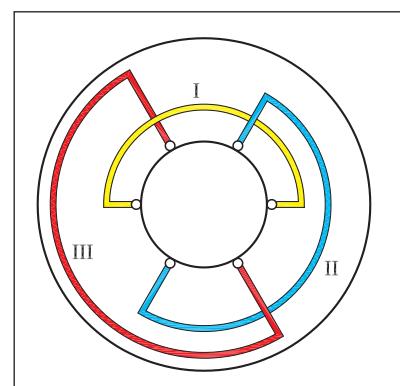

شکل ۲۰

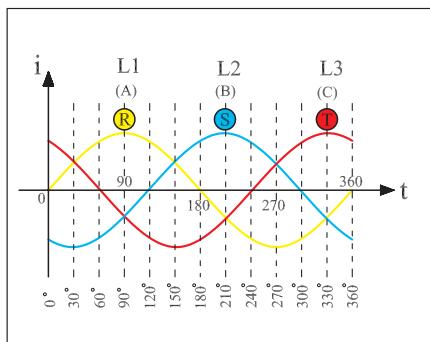

شکل ۲۱

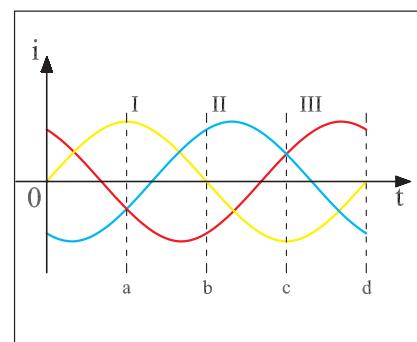

شکل ۲۲

وضعیت میدان مغناطیسی اطراف استاتور در لحظه های مختلف شکل موج سه فاز شکل های ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ نشان داده شده است.

میدان مغناطیسی در طی یک سیکل جریان متناوب موقعیت خود را تغییر می دهد و در این فاصله زمانی در فضای داخلی استاتور شروع به حرکت و دوران می کند.

این میدان دوّار با سرعت ثابت در فضای درون استاتور گردش می‌کند. اصطلاحاً به تعداد دور یا سرعت میدان دوّار «سرعت سنکرون» نیز می‌گویند. تعداد دور سرعت سنکرون یا به عبارتی سرعت میدان دوّار از رابطه (۱) به دست می‌آید.

$$(1) \quad n_s = \frac{f \times 60}{P} [R.P.M]$$

- فرکانس شبکه [بر حسب هرتز]
[H_z

- تعداد زوج قطب‌های استاتور
p


- سرعت میدان [بر حسب دور در دقیقه]
[R.P.M]

موتورهای آسنکرون القایی


اصول کار موتورهای آسنکرون به این صورت است: در داخل میدان مغناطیسی، یک روتور استوانه‌ای شکل از جنس آهن که در محیط آن سیم‌های مسی یا آلومینیومی تعییه شده قرار دارد. میدان دوّار موجود در استاتور، این هادی‌ها را قطع می‌کند و درنتیجه ولتاژی در آن‌ها القا می‌شود (شکل ۲۷).

دو حلقه، سر و ته این هادی‌ها را به هم اتصال می‌دهند در نتیجه یک مدار بسته به وجود می‌آورند که جریان القایی در هادی‌های این مدار جاری می‌شود. در این حالت وضعیت هر میله روتور مشابه هادی حامل جریانی است که در داخل یک میدان مغناطیسی قرار دارد در نتیجه از طرف میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان نیرو وارد می‌شود و ایجاد گشتاور می‌کند تا روتور حول محور خود به گردش درآید (شکل ۲۸).


همان طوری که بیان شد چون جریان روتور از اثر القای میدان دوّار استاتور در هادی‌های روتور ایجاد شده است، این نوع موتورها را «موتورهای القایی» یا «اندوکسیونی» می‌نامند. از آنجایی که در موتورهای القایی، هادی‌های روتور می‌باشند به وسیله میدان دوّار قطع شوند در این موتورها هیچ وقت تعداد دور روتور نمی‌تواند با تعداد دور میدان دوّار برابر باشد. در این موتورها همیشه سرعت روتور کمتر (یا عقب تر) از سرعت میدان دوّار است، به همین دلیل این موتورها به موتورهای «آسنکرون» معروفند (شکل ۲۹).

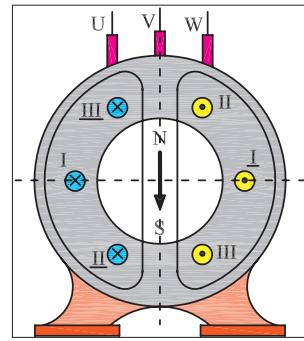


شکل ۲۳

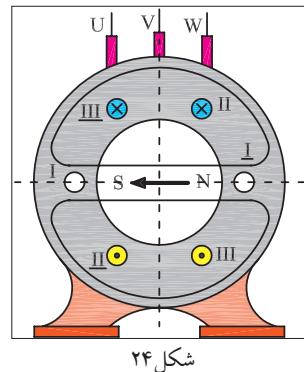

شکل ۲۴

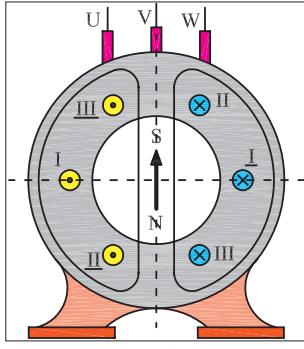


شکل ۲۵

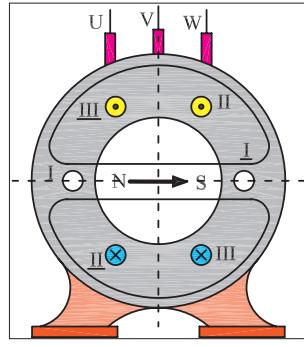


شکل ۲۶


۱- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میدان مغناطیسی دوّار به ضمیمه (A) انتهای کتاب مراجعه کنید.

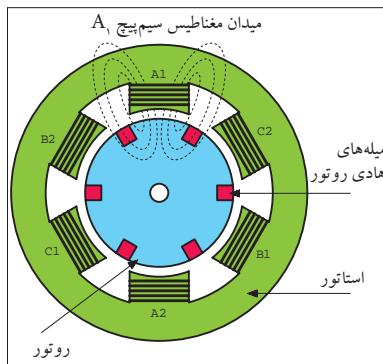


شکل ۲۷

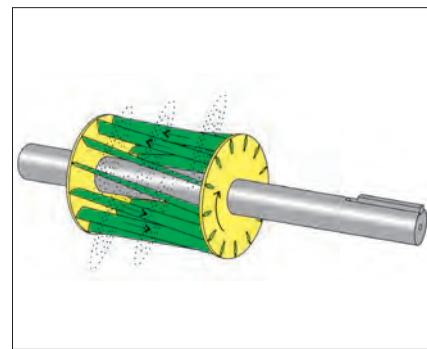

شکل ۲۸

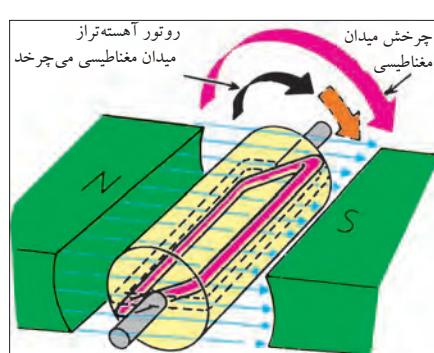

شکل ۲۹

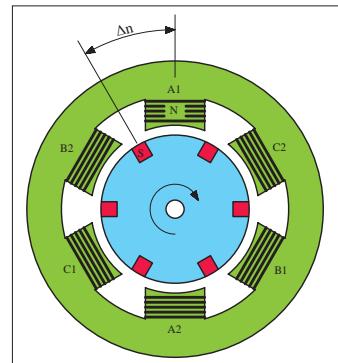

شکل ۳۰

لغزش (عقب ماندگی)

در موتورهای آسنکرون سرعت روتور همواره کمتر از سرعت میدان دوار است.

اختلاف سرعت گردش روتور با سرعت میدان دوار را «سرعت لغزش» می‌گویند. شکل ۳۰ اختلاف سرعت بین میدان استاتور و روتور را نشان می‌دهد.

$$(۲) \quad \Delta n = n_s - n_r$$

n_s - سرعت میدان دوار
 n_r - سرعت روتور
 Δn - سرعت لغزش

لغزش را با حرف S نشان می‌دهند و معمولاً بر حسب درصد بیان می‌کنند که از رابطه (۳) قابل محاسبه است.

$$(۳) \quad \%S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \times 100$$

-لغزش

توضیح:

برای اندازه‌گیری سرعت موتورهای الکتریکی از دستگاهی به نام «دورسنج» یا «تاکومتر» استفاده می‌شود. در شکل ۳۱ یک نمونه دورسنج دیجیتالی هم حس کننده نوری و هم قسمت مکانیکی دارد را مشاهده می‌کنید. شکل ۳۲ نحوه اندازه‌گیری دور به صورت مکانیکی (قرار دادن غلتک روی محور در حال چرخش) را نشان می‌دهد.



شکل ۳۱

گشتاور (ممان — M)

براساس قانون‌های فیزیک، گشتاور را از رابطه M می‌توان به دست آورد. در موتورهای الکتریکی نیروی وارد، همان نیرویی است که از طرف میدان دوار بر سیم‌های حامل جریان روتور وارد می‌شود. شعاع چرخش، فاصله هادی‌های روتور تا مرکز روتور می‌باشد. بنابراین گشتاور موجب گردش موتور می‌شود.

$$\text{شعاع چرخش} \times \text{نیرو} = \text{گشتاور}$$

$$M = F \times r$$

یادآور می‌شود که گشتاور موتورهای الکتریکی را از رابطه زیر نیز می‌توان به دست آورد که در آن:

$$M = \frac{P}{\omega}$$

W - توان خروجی (مفید) موتور برحسب

ω - سرعت زاویه‌ای موتور برحسب Rad/s

M - گشتاور موتور برحسب N.m


سرعت زاویه‌ای براساس سرعت موتور در هر دقیقه (n) از رابطه (n) به دست می‌آید.

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون

در شبکه سه فاز نحوه اتصال موتورهای سه فاز آسنکرون به شبکه الکتریکی را اصطلاحاً «راه اندازی» می‌گویند.

مotaورهای آسنکرون را می‌توان به صورت مستقیم به شبکه سه فاز وصل کرد. در این صورت در لحظه راه‌اندازی، جریان خیلی زیادی (حدود ۴ تا ۷ برابر جریان نامی موتور) از سیم پیچی‌های موتور عبور می‌کند. اگر قدرت و یا

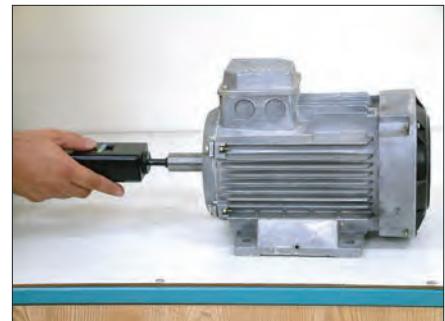

شکل ۳۲

به عبارتی جریان نامی موتور بالا باشد، جریان زیاد راه اندازی می تواند صدماتی به موتور وارد کند.

از این رو موتورهای آسنکرون باید به طریقی راه اندازی شوند که جریان راه اندازی کمتری از شبکه دریافت کنند. به همین دلیل راه اندازی با وسایلی به نام «راه انداز» انجام می شود. موتورهای سه فاز معمولاً با یکی از روش‌های زیر راه اندازی می شوند:

* راه اندازی به صورت مستقیم

* راه اندازی به صورت ستاره مثلث

* راه اندازی به وسیله مقاومت راه انداز

تصاویر شکل ۳۳ نمونه‌های کاربردی موتورهای سه فاز را نشان می دهد.

جدول ۱ محدوده توان موتورهای سه فاز در ولتاژهای مختلف برای راه اندازی به روش‌های نام برده شده را نشان می دهد.

از روش مقاومت راه انداز برای راه اندازی موتورهای روتور سیم پیچی و از روش ستاره مثلث برای راه اندازی موتورهای روتور قفسی استفاده می شود. امروزه برای راه اندازی موتورهای با توان زیاد، از راه اندازهای الکترونیکی معروف به راه انداز نرم استفاده می شود.

جدول ۱- طرز اتصال موتورهای سه فاز با قدرت‌های نامی مختلف به شبکه

روش‌های راه اندازی	قدرت نامی	
	۲۳۰ V در شبکه	۴۰۰ V در شبکه
راه اندازی به صورت مستقیم	۱/ ۵KW تا ۳KW	۲/ ۲KW تا ۴KW
راه اندازی به صورت ستاره مثلث	۳ KW تا ۵/ ۵KW	۴ KW تا ۱۱KW
راه اندازی به وسیله مقاومت راه انداز	۷/ ۵KW	۱۵KW



الف



ب

شکل ۳۳

توان موتور در اتصال‌های ستاره و مثلث

یکی از ساده‌ترین و معمول ترین روش‌های راه اندازی موتورهای آسنکرون رو تور قفسی، روش ستاره مثلث است. قبل از اتصال موتور به صورت ستاره یا مثلث لازم است ابتدا به پلاک موتور توجه شود و لتاژ قابل تحمل سیم پیچ‌های موتور مورد بررسی قرار گیرد. عددی که روی پلاک نوشته می‌شود معرف لتاژ قابل تحمل هر سیم پیچ است. لتاژ خط شبکه سه فاز ایران ۳۸۰ ولت است، از طرفی بر روی پلاک برخی موتورها دو عدد (دو ولتاژ) نوشته می‌شود. از جدول ۲ برای تشخیص نوع اتصال موتور در شبکه ایران می‌توان استفاده کرد.

جدول ۲

مشخصات پلاک موتور	نحوه اتصال موتور به شبکه برق ایران
۲۳۰λ	نمی‌توان با شبکه سه فاز ایران راه اندازی کرد
۲۳۰Δ	به صورت ستاره
۴۰۰λ	به صورت ستاره
۴۰۰Δ	به صورت ستاره مثلث می‌توان راه اندازی کرد و در نهایت باید اتصال مثلث باشد
۴۰۰/۲۳۰λ/Δ	به صورت ستاره
	به صورت ستاره مثلث راه اندازی می‌شود و در نهایت باید مثلث بسته شود.

*پیش از این لتاژ‌های پلاک موتور مقادیر ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت بوده که در استاندارد جدید به مقادیر فوق تغییر یافته است.

توانی که روی پلاک موتورهای الکتریکی نوشته می‌شود، توان خروجی با توان مفید است.

از رابطه (۱) برای محاسبه توان هر فاز استفاده می‌شود.

$$(1) \quad P_p = v_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi$$

چون همه مشخصات سیم پیچی‌های هر سه فاز موتور یکسان است، برای محاسبه توان کل سه فاز به صورت مقابل می‌توان عمل کرد.

$$(2) \quad p = ۳ P_p \quad \text{توان سه فاز}$$

$$P = \frac{V_p}{Z_p} \cdot I_p \cdot \cos \varphi$$

$$p = \frac{V_p}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} \cdot \frac{V_L}{\sqrt{3} Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P = \frac{V_L}{\sqrt{3} Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P = \frac{V_L}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

حال با توجه به رابطه جریان (طبق قانون اهم) و همچنین در نظر گرفتن روابط ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی اتصال ستاره^۱ می‌توانیم به جای مقادیر ولتاژ، جریان و توان روابط (۱) و (۲) معادل آنها را قرار داد و رابطه نهایی توان کل موتور در حالت ستاره را مطابق روش مقابله محاسبه کنیم و رابطه نهایی (۳) را به دست آوریم.

به همین ترتیب برای محاسبه توان کل موتور سه‌فاز در حالت مثلث، مشابه حالت ستاره و به صورت مرحله^۴ به بعد می‌توان عمل کرد.

– توان هر فاز از رابطه (۴) محاسبه می‌شود.

– توان کل سه‌فاز موتور طبق رابطه (۵) به دست می‌آید.

– معادله (۴) را در معادله (۵) قرار می‌دهیم.

– با توجه به رابطه قانون اهم به جای I_p معادل آن را قرار می‌دهیم.

$$(3) \quad \text{توان کل ستاره} \quad P_\lambda = \frac{V_L}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$(4) \quad P_p = V_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi$$

$$(5) \quad P = \frac{V_p}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

به جای V_p معادل آن را طبق روابط خاص حالت مثلث قرار می‌دهیم.

– توان کل (P_A) از رابطه نهایی توان کل، مطابق رابطه (۶) به دست می‌آید.

از مقایسه توان موتور در حالت ستاره با توان موتور در حالت مثلث و محاسبه مقدار نسبت این توان‌ها می‌توان به نتیجه‌ای مطابق رابطه (۷) دست یافت.

توضیح:



۱- توان نامی روی بدنه موتورهایی که امکان راه اندازی به صورت ستاره مثلث را دارند نشان‌دهنده توان موتور در حالت مثلث است.

۲- در حالت ستاره توان موتور $\frac{1}{3}$ توان نامی است؛ در این شرایط نباید موتور زیر بار قرار گیرد.

$$(6) \quad \text{توان کل مثلث} \quad P_\Delta = \frac{V_L}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$\frac{P_\lambda}{P_\Delta} = \frac{\frac{V_L}{Z_p} \cdot \cos \varphi}{\frac{\frac{V_L}{Z_p} \cdot \cos \varphi}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot Z_p}{\frac{\sqrt{3} \cdot \cos \varphi \cdot Z_p}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}}$$

$$\frac{P_\lambda}{P_\Delta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$(7) \quad \frac{P_\lambda}{P_\Delta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

۱- برای کسب اطلاعات و یادآوری مطالب گذشته به فصل ۱۱ کتاب مبانی الکتریسیته مراجعه کنید.

تغییر جهت گردش در موتورهای سه فاز

برای ایجاد تغییر جهت گردش در موتورهای سه فازه کافی است به طور دلخواه جای دو سیم فاز از سر سیم ورودی به سیم پیچ های استاتور موتور را عوض کرد.

در اثر این جایه جایی جهت میدان مغناطیسی دوار در پوسه استاتور تغییر می کند. به این ترتیب جهت نیروی محرکه القایی، جریان القایی و در نتیجه جهت نیروی وارد بر روتور عوض می شود و در خلاف جهت قبلی به حرکت درمی آید. شکل های ۳۴ و ۳۵ وضعیت سیم پیچ های موتور در حالت راست گرد و چپ گرد را نشان می دهند.

تذکر: تعویض جای دو فاز هیچ گونه ارتباطی با وضعیت اتصال سیم پیچ های استاتور ندارد و موتور می تواند در حالت ستاره (Y) یا مثلث (Δ) باشد.


طبق قرارداد اتصال فازها به صورت شکل ۳۶ به سر سیم های موتور را حالت «راست گرد» و اتصال فازها مطابق شکل ۳۷ را حالت «چپ گرد» نامند.

تمرين: وضعیت اتصال سیم پیچی های موتور سه فاز با اتصال مثلث در حالت های راست گرد و چپ گرد را رسم کنید.


راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه تک فاز

در صورت عدم دسترسی به شبکه سه فاز، می توان یک موتور سه فاز آسنکرون را در شبکه تک فاز راه اندازی کرد. برای این که در این شرایط موتور دارای قدرت و گشتاور راه اندازی مناسب باشد معمولاً از یک خازن روغنی در مدار سیم پیچی استاتور استفاده می شود. ظرفیت خازن مناسب را می توان از جدول ۳ محاسبه کرد.


چون وضعیت اتصال سیم پیچی های موتور به صورت ستاره یا مثلث است، نحوه قرار گرفتن خازن در مسیر سیم پیچی های استاتور موتور نیز به دو صورت می تواند باشد. شکل های ۳۸ و ۳۹ وضعیت سیم پیچی های موتور را در حالت ستاره راست گرد و شکل های ۴۰ و ۴۱ وضعیت سیم پیچی های موتور در حالت ستاره چپ گرد را نشان می دهد.

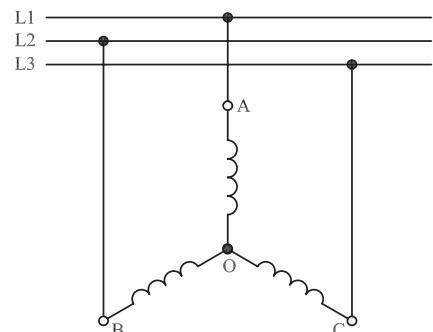


شکل ۳۴- حالت راست گرد اتصال ستاره

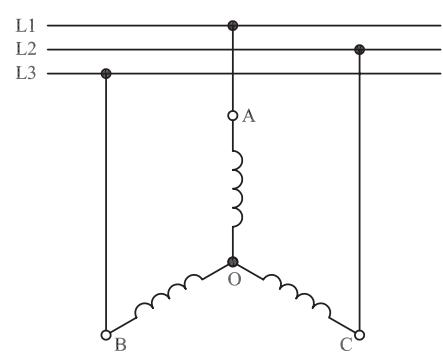

شکل ۳۵- حالت چپ گرد اتصال ستاره

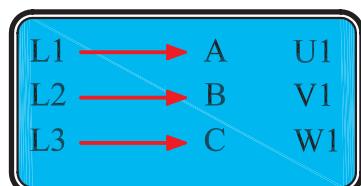

شکل ۳۶

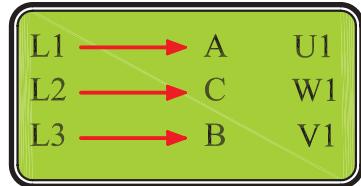

شکل ۳۷






جدول ۳- ظرفیت خازن روغنی راه اندازی موتور سه فاز در شبکه تک فاز

ظرفیت خازن به ازای هر اسب کیلووات توان	ظرفیت خازن به ازای هر میکروفاراد
۷۰	۵۰

جدول ۴- ویژگی های موتورهای سه فازه را نشان می دهد.

جدول ۴- ویژگی های موتور سه فاز

سیم بندی و اتصال برای راست گرد	موتور با روتور قفسه ای	موتور با روتور	موتور سنکرون قفسه ای
سیم بندی و اتصال برای راست گرد			
همچنین با روتوردارای آهنربای دائم			
تغییر جهت گردش	جایه جا کردن دو سر سیم بیرونی به طور مثال L_1 با L_2		
	۷ تا ۳	۱ تا ۷ در شروع با گشتاور M_N	۳ تا ۷ (با قفسه راه انداز)
	۳ تا ۰,۴	۲ تا	۰,۵ تا ۱ (با قفسه راه انداز)
قابلیت تحمل اضافه بار کوتاه مدت	تک قفسه ای ۱,۶ تا ۲ دو قفسه ای ۱۶ تا ۳	۲,۵ تا ۱,۶	۱ تا ۱,۵
رایج ترین روش راه اندازی	اتصال مستقیم به شبکه بدون روتور تغییر تعداد قطب ها برای دور موتور کم	با مقاومت های راه انداز در مدار روتور	اتصال مستقیم به شبکه بدون تحریک (با قفسه راه انداز)
کنترل دور موتور	تغییر تعداد قطب ها به ندرت از طریق تغییر فرکانس	از طریق مقاومت های روتور به ندرت از طریق تغییر فرکانس	به ندرت از طریق تغییر فرکانس
حدود تنظیم دور موتور	تغییر تعداد قطب های روتور تا ۱:۸	از طریق مقاومت های روتور تا ۱:۳	۱:۳ با کنترل فرکانس تا ۱:۲۰

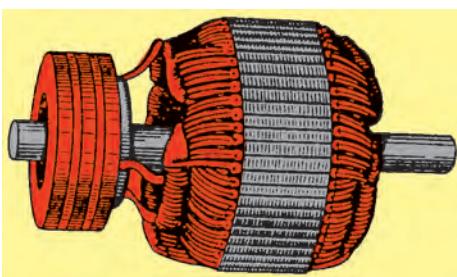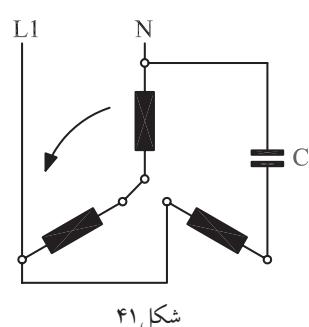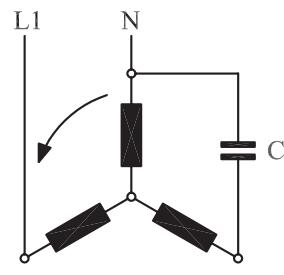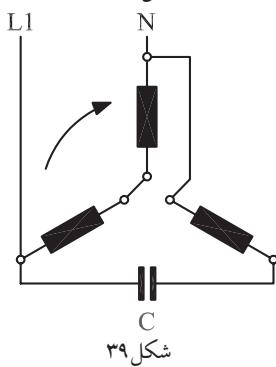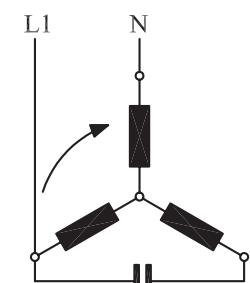

موتور آسنکرون روتور سیم پیچی

روتور این نوع موتورها از سه دسته سیم پیچی تعبیه شده در آن تشکیل شده است. معمولاً اتصال سیم پیچی های روتور از داخل به صورت ستاره است. سرهای خروجی این سه دسته سیم پیچی، از داخل موتور خارج شده و توسط سه حلقة لغازان (رینگ) واقع روی محور به جاروبک های ساکن (زغال ها) وصل شده است (شکل ۴۲). این سه جاروبک از خارج به یک مقاومت متغیر (رئوستا) که به شکل ستاره بسته شده است متصل می شود (شکل ۴۳).



همان طوری که در بحث موتورهای القایی نیز اشاره شد، در آغاز حرکت، چون روتور هنوز ساکن است و میدان با سرعت سنکرون می‌گردد هادی‌های روتور توسط خطوط میدان مغناطیسی با سرعت سنکرون قطع می‌شوند، در سیم پیچی روتور جریان قوی تری القا می‌شود. علت به وجود آمدن جریان زیاد در موقع راه اندازی موتورهای القایی، کم بودن مقاومت سیم پیچی روتور است. به طوری که اگر موتورهای القایی را به طور مستقیم به شبکه وصل کنیم در لحظه اول حدود ۳ تا ۷ برابر جریان اسمی از شبکه دریافت می‌کنند.

در موتورهای روتور سیم پیچی به کمک حلقه‌های لغزنده و وارد کردن مقاومت در مسیر هر دسته سیم پیچی روتور به هنگام راه اندازی، مقاومت روتور افزایش یافته و در نتیجه جریان راه اندازی کاهش می‌یابد. در شکل‌های ۴۳ و ۴۴ دو نمونه مقاومت راه انداز را مشاهده می‌کنید.


پس از راه اندازی موتور به تدریج مقاومت موجود در مدار روتور را کاهش می‌دهیم و در نهایت از مدار خارج می‌کنیم.

در چنین موتورهایی به جهت اضافه شدن مقاومت مدار روتور و بهتر شدن میزان ضریب قدرت روتور، گشتاور راه اندازی نسبت به موتورهای القایی مشابه بهتر شده و موتور نرم تر راه اندازی می‌شود. در شکل ۴۵ شکل ظاهری و در شکل ۴۶ اجزای داخلی یک موتور روتور سیم پیچی را مشاهده می‌کنید.


موتور سنکرون

اساس کار موتور سنکرون بر پایه تأثیر میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان است. موتورهای سه فازه سنکرون که در صنعت به کار می‌روند اغلب از نوعی هستند که در روی روتور از سیم پیچی استفاده می‌شود که با جریان مستقیم تحریک می‌شود (شکل ۴۷).


مotaورهای سنکرون که روتور آنها سیم پیچی شده است به تنها ی و به خودی خود راه نمی‌افتد بلکه نیاز به یک محرک دارند. از جمله این محرک‌ها می‌توان جریان مستقیم (dc) اعمال شده به سیم پیچی روتور و یا یک موتور خارجی را که جهت به گردش درآوردن مغناطیس طبیعی به کار می‌رود نام برد (شکل ۴۸).

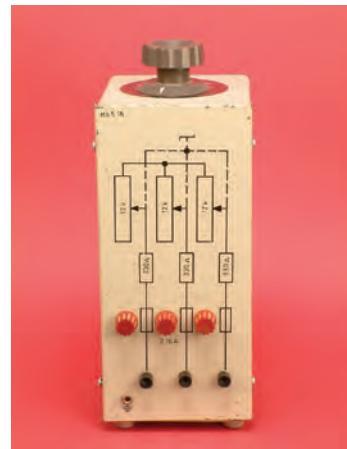

شکل ۴۳

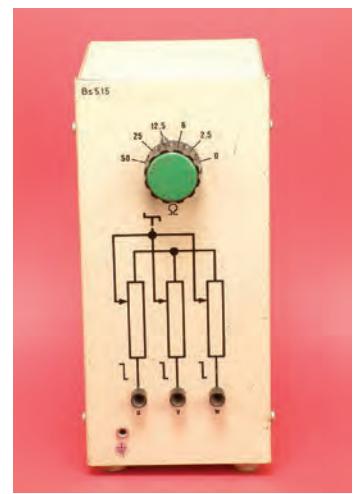


شکل ۴۴

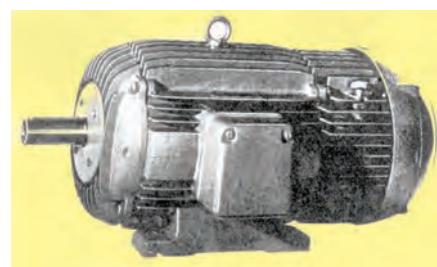


شکل ۴۵ - موتور روتور سیم پیچی



شکل ۴۶ - اجزای موتور روتور سیم پیچی

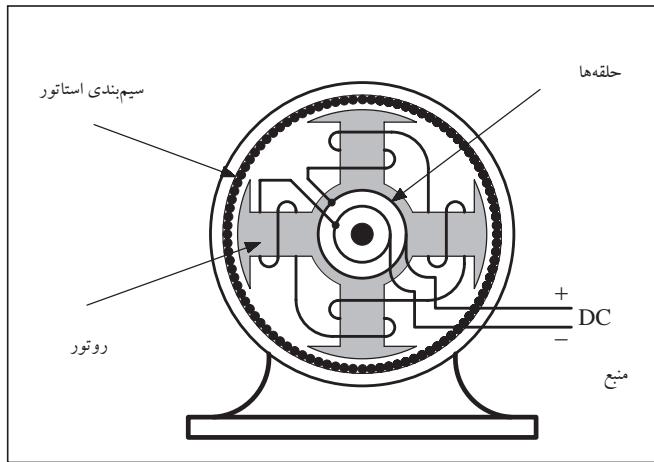

شکل ۴۷

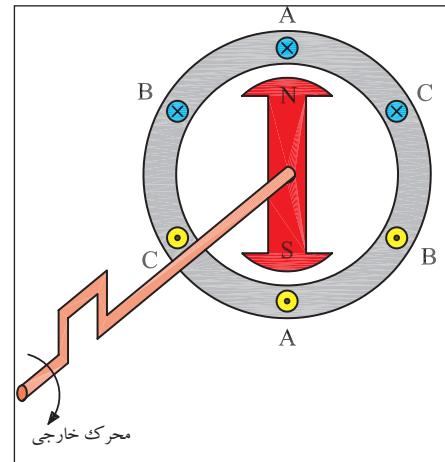

شکل ۴۸

در جدول ۵ انواع موتورهای سه فازه القایی به همراه مزایا، معایب و نمونه‌های کاربردی برای هر یک مشاهده می‌شود.


جدول ۵- انواع موتورهای سه فاز القایی

نوع موتور	مزایا و معایب موتور	نمونه‌های کاربرد
موتور با روتور قفسه‌ای (موتور با روتور اتصال کوتاه)	• ارزان تر از موتورهای دیگر، ساختمان ساده، ساختار محکم، دارای بازوی نگهدارنده، بدون پارازیت در رادیو در زمان کار، ضربی اطمینان کاری بزرگ، روتور دارای عایق کاری سیم پیچ ها نیست، فرکانس دورانی تا حدی مستقل از بار است.	ماشین‌های ابزار، پمپ‌ها، دمنده‌های هوا، بالابرها کوچک، جرثقیل‌های بزرگ، ماشین‌های بافندگی بافر کانس دورانی ثابت
	• در اتصال مستقیم به برق جریان راه اندازی بزرگ است، گشتاور اولیه به خصوص بزرگ نیست، در فرکانس ۵۰ Hz فرکانس دورانی بیش تراز $3000/\text{min}$ نیست، تنظیم بدون پله فرکانس دورانی فقط با صرف هزینه مناسب و از طریق مدارهای الکترونیکی ممکن است.	معایب
موتور با روتور دارای حلقه لغزان (روتور سیم پیچی)	• در مقایسه با نوع روتور قفسه‌ای جریان راه اندازی کوچک، گشتاور اولیه بزرگ امکان دارد، فرکانس دورانی از طریق جابه جایی مقاومت‌های راه انداز قابل کنترل محدود می‌شود، اتصال ترمیزی امکان پذیر است.	ماشین‌های ابزارهای بزرگ، سنگ شکن‌ها، گرداننده وسایل مختلف در صنعت نمایش
	• به طور چشم گیری گران تر از موتور با روتور قفسه‌ای، کار همراه با تولید جرقه، دارای پارازیت رادیو، نیاز به راه انداز دارد، جاروبک‌های زغالی و حلقة لغزان نیازمند مراقبت بیش تری است، فرکانس دورانی مانند موتور با روتور قفسه‌ای محدود می‌شود.	معایب


آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه فاز

برای انتخاب صحیح و مناسب موتور سه فاز می‌بایست به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. شکل پلاک موتورهای سه فاز همچنین اطلاعات نوشته شده روی آن‌ها متفاوت است. شکل‌های ۴۹، ۵۰ و ۵۱ سه نمونه پلاک موتور سه فازه را نشان می‌دهد.

اگر مشخصات نوشته شده روی پلاک موتورها را با یکدیگر مقایسه کنیم مشاهده می‌شود که این پلاک‌ها تفاوت‌هایی با هم دارند. در شکل‌های ۵۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۵ بخش‌های مختلف یک نوع پلاک موتورهای سه فازه مشاهده می‌شود. در جدول ۶ توضیحات مربوط به هر قسمت آمده است.

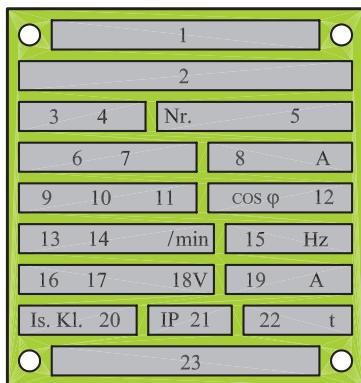

شکل ۴۹

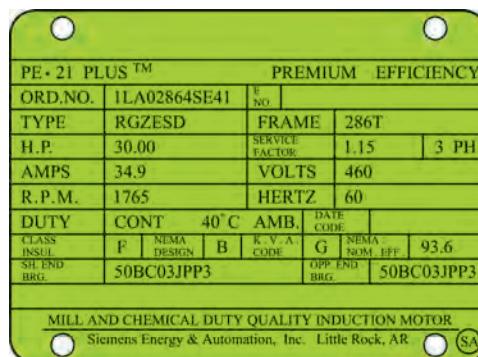


شکل ۵۰

MOTOR	
MODEL	19308J-X
TYPE	CJ4B
FRAME	324TS
C AMB.	
INS CL.	40B
EXT.	
BRG.	312SF
OPER.	
SERV. FACT.	C - 517
INSTR.	
PHASE	3
Hz	60
CODE	3
WDGS.	1
H.P.	40
R.P.M.	3565
AMPS	106 / 53
NEMANOM	EFF.
NOM. P.F.	
MIN. AIR VEL.	FT. / MIN.
DUTY Cont	NEMA DESIGN B
FULL WINDING	
LOW VOLTAGE	HIGH VOLTAGE
L ₁ L ₂ L ₃	L ₁ L ₂ L ₃ JOIN
T ₁ T ₂ T ₃ T ₄	T ₁ T ₂ T ₃ T ₄ T ₅ T ₆
T ₇ T ₈ T ₉ T ₆	T ₇ T ₈ T ₉ T ₆
PART WINDING	
LOW VOLTAGE	
START	3 rd CONTACTOR
T ₁ T ₂ T ₃ T ₄	T ₁ T ₂ T ₃ T ₄
RUN 2M	CONTACTOR
T ₇ T ₈ T ₉ T ₆	T ₇ T ₈ T ₉ T ₆


شکل ۵۱

جدول ۶


شماره	اطلاعات داده شده
۱	نامه کارخانه (نام و آرم)
۲	نامه نوع ماشین (تیپ ماشین)
۳	نوع جریان مانند: G (جریان مستقیم)، E (جریان تک فاز)، D (جریان سه فاز)
۴	نوع کار (Gen – ژنراتور)؛ Mot (موتور)
۵	شماره تولید ماشین
۶	نوع اتصال سیم پیچ استاتور در ماشین های سنکرون و القابی، به علاوه: تعداد کلاف و مدار
۷	با کلاف (سیم پیچ) کمکی
۸	به صورت باز
۹	ستاره
۱۰	متا
۱۱	ستاره با نقطه وسط خارج شد
۱۲	ولتاژ نامی
۱۳	جریان نامی
۱۴	توان نامی (تحویلی) یا قدرت ظاهری خروجی در موتورها و ژنراتورها
۱۵	نامه واحدها kW, W, kVA, VA
۱۶	موتورها بر حسب (W یا kW) و مولدات بر حسب (VA یا kVA)
۱۷	نوع کار (در کار دائمی SI=وزمان کار نامی یا مدت زمان روشن بودن نسبی. مثال: ۰.۲۳۰ min)
۱۸	ضریب توان نامی cos φ.
۱۹	در ماشین های سنکرون در صورتی که توان رآکتیو دریافت شود، باید نامه u (تحریک ناقص) اضافه شود.
۲۰	جهت چرخش (از طرف سر محور موتور نگاه می شود): → (راست گرد) ← (چپ گرد)
۲۱	سرعت نامی. (علاوه بر این در موتورهای با تحریک سری بیشتر سرعت ۴ در مولداتی با تورین آبی، سرعت میانی تورین؛ در موتورهای چرخ دنده دار سرعت آخرین چرخ دنده n_2 ارائه می شود.)
۲۲	فرکانس نامی
۲۳	در ماشین جریان مستقیم و ماشین سنکرون
۲۴	در روتور با حلقه لغزان Lfr یا Err (تحریک کننده یا روتور)
۲۵	نوع اتصال سیم پیچ روتور
۲۶	ولتاژ سکون روتور به V (ولت)
۲۷	ولتاژ تحریک نامی به V (ولت)
۲۸	جریان روتور
۲۹	در کار نامی. اگر جریان کوچک تر از باشد، اطلاعات حذف می شود.
۳۰	گروه مواد عایق کننده (Y,A,E,B,F,H,C). اگر سیم پیچ استاتور و روتور به گروه های مختلفی متصل باشند، ابتدا گروه سیم پیچ استاتور و سپس گروه سیم پیچ روتور بیان می شود. (کلاس عایقی) (مثلث F/B).
۳۱	نوع محافظت طبق IP۴۰۰۵۰، DIN۴۰۰۵۰، مثلاً
۳۲	وزن تقریبی به t، برای وزن های کم تر از یک تن اطلاعاتی داده نمی شود.
۳۳	توضیحات اضافی، به طور مثال ... / VDEO ۵۳۰ مقدار متوسط خنکی با تهیه هواي آزاد یا خنک شدن با آب.

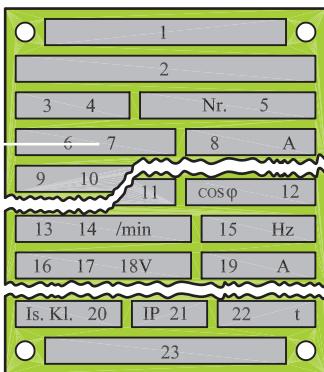


شکل ۵۲

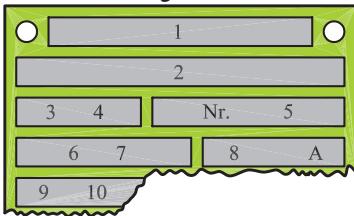

شکل ۵۳

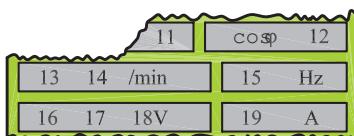


شکل ۵۴

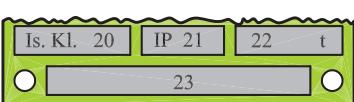


شکل ۵۵

توضیحات مربوطه به نمونه دیگری از پلاک موتورهای سه‌فازه که در شکل‌های ۵۶، ۵۷ و ۵۸ نشان داده شده در جدول ۷ آمده است.

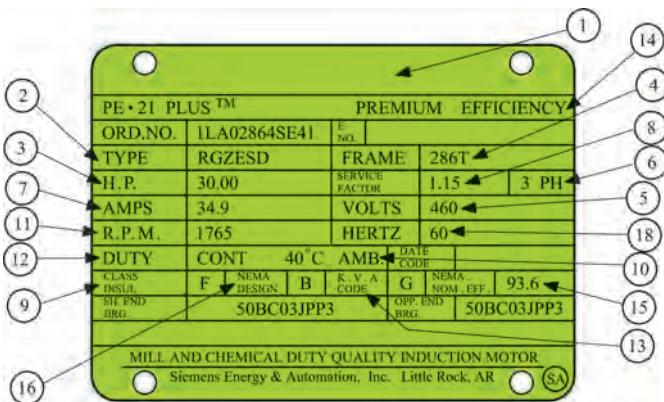

شکل ۵۶

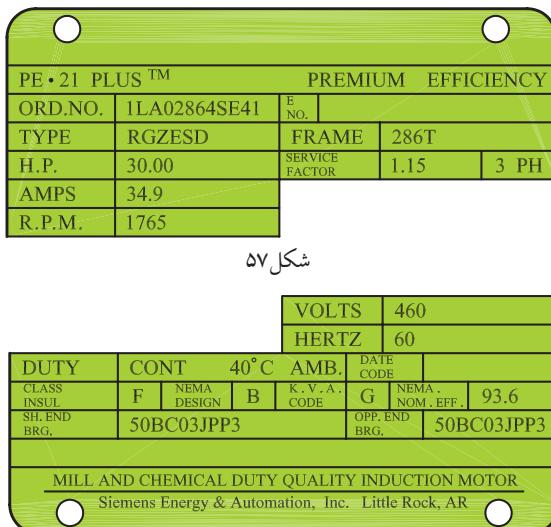

شکل ۵۷

جدول ۷

شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه
۲	مدل
۳	قدرت بر حسب اسب بخار
۴	شماره بدنه
۵	ولتاژ کار
۶	تعداد فاز - یک فاز یا سه فاز
۷	مقدار جریان (مقدار آمپر)
۸	ضریب خدمات (ضریب کار کرد)
۹	کلاس عایقی
۱۰	دماهی مجاور (دماهی محیط)
۱۱	تعداد دور در دقیقه
۱۲	مدت زمان کار موتور در بار نامی
۱۳	حرف رمز حالت توقف و یا در حال کار روتور
۱۴	حداکثر بازده
۱۵	میزان بازده اسمی
۱۶	استاندارد کارخانجات تولید کننده وسایل الکتریکی
۱۷	ضریب قدرت
۱۸	فرکانس (بر حسب هertz)

شرح تکمیلی برخی از علائم روی پلاک

در ردیف یازدهم جدول ۶ نوع کار و مدت زمان روشن بودن ماشین به طور نسبی بیان می‌شود. هشت حالت کاری طبق استاندارد تعریف شده است که با حروف S₁ تا S₈ نشان داده می‌شوند. مفهوم هر یک از حروف مطابق جدول ۸ است.^۱ مثلاً اگر روی پلاک موتوری در ردیف نوع کار، S₅ نوشته شده باشد نشان می‌دهد که این موتور تحت بار نامی، در درجه حرارت پایدار و بدون وقفه کار می‌کند بدون این که از دماهی مجاز موتور تجاوز کند.

۱- به خاطر سپردن مطالب مربوط به نوع کار و زمان روشن بودن ماشین (جدول ۸) اجباری نیست.

جدول ۸ - انواع کار ماشین ها

نوع کار	شرح و مثال
کار پیوسته S1	ماشین تحت بار نامی به درجه حرارت پایدار و ثابت می رسد. کار ماشین می تواند بدون وقفه انجام شود، بدون این که از دمای مجاز تجاوز کند. مثال: پمپ فاضلاب.
کار کوتاه مدت S2	زمان کار در مقایسه با وقفه بعد از آن کوتاه است. کار با بار نامی فقط در زمان داده شده مجاز به انجام است. زمان های بارگذاری استاندارد: ۱۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه. مثال: موتور محركه سیرن.
کار موقت S3	زمان روشن بودن ED فقط بخشی از مدت زمان سیکل است. ED های استاندارد: ۱۵، ۲۵، ۴۰ و ۶۰. اگر مدت زمان سیکل معلوم نباشد، آن را ۱۰ دقیقه در نظر می گیرند. در نوع کار S3 مرحله راه اندازی هیچ اثری بر روی دمای ماشین نمی گذارد. مثال برای S3: موتور بالابر (روتور با حلقة لغزان)
S4	در S4 کار شیوه S3 است، با این حال جریان راه اندازی، ماشین را بیشتر گرم می کند. اطلاعات مثلاً: h / راه اندازی ۵۰۰، ED ۲۵ S4 .
S5	در S5 کار شیوه S4 است، با این حال در اینجا یک ترمز الکتریکی (ترمز جریان مستقیم، ترمز جریان معکوس) در نظر گرفته شده، که در گرم شدن نیز سهم است. اطلاعات مثلاً: h / راه اندازی ۵۰۰، جریان معکوس، ED ۲۵ S5 . مثال برای S5: موتور محركه برای بالابر کوچک (روتور قفسه ای).
کار پیوسته با بار موقت S6	این نوع کار شیوه نوع کار S3 است با این حال این ماشین در طی وقفه در حالت بی باری می ماند و خاموش نمی شود. اطلاعات مثلاً: S6 ۱۰ min / ۶۰ min یا بهتر ۴۰ min ED ۲۵ .
کار بدون وقفه S7	این ماشین در کار بدون وقفه است و بدین جهت از طریق راه اندازی مداوم و ترمز الکتریکی بیش از حد معمول گرم می شود. اطلاعات مثلاً: h / راه اندازی ۱۰۰، ترمز با جریان مستقیم، ED ۲۵ S7 . مثال: موتور محركه برای ماشین های تراش مرکزی (ماشین ابزار خود کار)
S8	این نوع کار شیوه S7 است، با این حال به جای راه اندازی و ترمز با تغییر دور، به طور مثال از طریق تغییر قطب ها، کار را بیش می برد. اطلاعات: S8 ۳۰۰۰ min⁻¹ ۱۰ min / ۱۵۰۰ min⁻¹ ۵ min . کاربرد: خط تولید خود کار

در ردیف بیست و دوم جدول ۶ که نوع محافظت (ایمنی) به کار رفته در مقابله تماس و نفوذ اجسام خارجی و آب بیان می‌شود از دو حرف IP و دو رقم کد استفاده می‌شود اولین رقم درجه ایمنی در مقابله تماس و نفوذ اجسام خارجی و دومین رقم درجه ایمنی در مقابله نفوذ آب را نشان می‌دهد. گاهی اوقات نیز از کد ۳ رقمی استفاده می‌شود که یک رقم آن مربوط به شرایط محیطی است. در جدول ۹ معانی هریک از رقم‌های اول و دوم بعد از را مشاهده می‌کنید. همچنین بر روی برخی دستگاه‌ها از علائم خاصی مشابه، علائم جدول ۹ استفاده می‌شود. توضیحات هریک را می‌توان از جدول‌ها استخراج کرد.^۲

به عنوان مثال اگر بر روی پلاک موتوری IP۴۴ نوشته شده باشد بیانگر آن است که این موتور در مقابله اجسام خارجی بزرگ‌تر از قطر ۱mm و همچنین در مقابله پاشیده شدن آب حفاظت شده است.

جدول ۹

نوع ایمنی	توضیح	نشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی		
IP0X	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی	-
IP1X	ایمنی در مقابله جسم خارجی بزرگ‌تر از ۵۰mm	-
IP2X	ایمنی در مقابله جسم خارجی بزرگ‌تر از ۱۲mm	-
IP3X	ایمنی در مقابله جسم خارجی بزرگ‌تر از ۷/۵mm	-
IP4X	ایمنی در مقابله جسم خارجی بزرگ‌تر از ۱mm	-
IP5X	ایمنی در مقابله رسوب گرد و غبار مضر به داخل	۱
IP6X	ایمنی در مقابله نفوذ گرد و غبار	۲
ایمنی آب		
IP X0	بدون ایمنی آب	-
IP X1	ایمنی در مقابله ریزش مایل عمودی قطرات آب (۱۵۰°)	۳
IP X2	ایمنی در مقابله ریزش مایل قطرات آب (۱۰۰°)	۳
IP X3	ایمنی در مقابله پخش آب	۴
IP X4	ایمنی در مقابله پاشیدن آب	۵
IP X5	ایمنی در مقابله فوران آب، مثلاً از نازل	۶
IP X6	ایمنی در مقابله جریان آب	۷
IP X7	ایمنی در مقابله غوطه‌ور شدن	۷
IP X8	ایمنی در مقابله غوطه‌وری کامل	۸

نشانه انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا ببینید)



۱ - International Protection (ایمنی بین‌المللی)

۲ - به خاطر سپردن جزئیات جدول ۹ ضروری و اجباری نیست.

اصطلاحات و شرایط خاص، نحوه ریزش آب مندرج در جدول ۸ به همراه معانی هریک در شکل ۵۹ نشان داده شده است.

علامت	معنی	علامت	معنی
	دستگاه عایق بندی اینمی شده است (II) (طبقه اینمی)		اتصال سیم اینمی
	مقاوم در مقابل اتصال کوتاه، مشروط		اتصال سیم زمین
	مقاوم در مقابل اتصال کوتاه، غیرمشروط		آزمایش شده طبق VDE
	برای دستگاه پزشکی		روی چوب نصب شود (ضد آتش)
	غیرقابل استفاده در وان حمام		خازن در صورت معیوب شدن خلیل گرم نمی شود (ضد آتش)

شکل ۶۰

جدول ۱۰

حداکثر دما	کلاس حرارتی یا عایقی
۹۰°	X (Y) یا A
۱۰۵°	
۱۲۰°	E
۱۳۰°	B
۱۵۵°	F
۱۸۰°	H
۲۱۰°	C



شکل ۵۹

بر روی ماشین ها از علائم اختصاری اینمی نیز استفاده می شود. معانی هریک از این علائم مطابق شکل ۶۰ است.

کلاس حرارتی

از آنجایی که افزایش بیش از حد دما بر روی خواص مکانیکی و عایقی ماشین های الکتریکی تأثیر می گذارد لذا بر روی بدنه آن ها حداقل دمای مجاز ماشین مشخص شده است. اصطلاحاً به این دما «کلاس حرارتی» یا «کلاس عایقی» گفته می شود و بر روی پلاک ماشین با حروف اختصاری به صورت ISOL یا CONTCLASS نشان می دهد.

جدول ۱۰ حروف اختصاری مربوط به کلاس های حرارتی ماشین های الکتریکی را نشان می دهد. لازم به توضیح است اعدادی که در جدول مشاهده می شود از حاصل جمع دمای فرضی محیط (40°C) و دمای کار کرد ماشین به دست آمده است. لذا برای به دست آوردن ماکزیمم دمای ماشین در شرایط کاری می بایست دمای 40°C درجه را از عدد داخل جدول کم کرد. مثلاً ماکزیمم دمای قابل تحمل موتوری با کلاس F برابر است با:

$$\theta = 155 - 40 = 115^{\circ}\text{C}$$



شکل ۶۱

پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)

برای اتصال سیم پیچ های موتور سه فاز، سر سیم ها از داخل پوسته به یک محفظه یا ترمینال موتور هدایت می شوند که اصطلاحاً به آن «تخته کلم» می گویند (شکل ۶۱).


به طور کلی سر و ته کلاف های یک موتور سه فاز، با دو حرف مشخص می شوند.

می شوند.


در استاندارد قدیمی برای نشان دادن سر کلاف ها به ترتیب برای کلاف اول تا سوم از حروف V، U و W و برای نمایش ته کلاف ها به ترتیب از حروف X، Y و Z استفاده می شد. نحوه قرار گرفتن سر سیم ها در زیر پیچ های تخته کلم مطابق شکل ۶۲ است. علت این که ته کلاف ها مشابه سر کلاف ها به ترتیب از کلاف اول تا سوم نوشته نمی شود بدین خاطر است که در صورت نیاز به ایجاد اتصالات ستاره یا مثلث بتوان بدون استفاده از کلید مربوطه و با قرار دادن چند تسمه مسی در زیر پیچ ها موتور را به صورت ستاره یا مثلث اتصال داد.

شکل ۶۳ تصویری از پیچ های تخته کلم را به همراه تسمه مسی نشان می دهد.


در استاندارد (IEC) برای نشان دادن سر کلاف ها به ترتیب از کلاف اول تا سوم از حروف (U₁، V₁ و W₁) و برای مشخص کردن ته کلاف ها به ترتیب از حروف (U₂، V₂ و W₂) استفاده می شود. شکل ۶۴ وضعیت قرار گرفتن سیم پیچ ها و پیچ های تخته کلم را نشان می دهد.

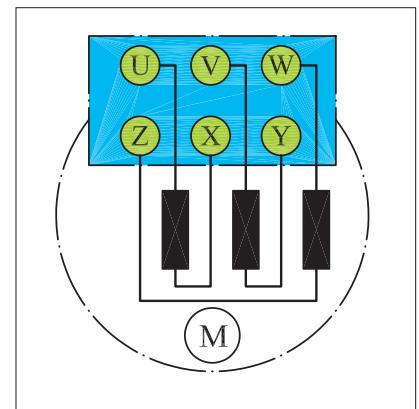

شکل ۶۲

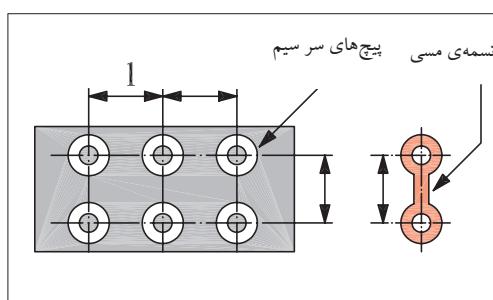


شکل ۶۳

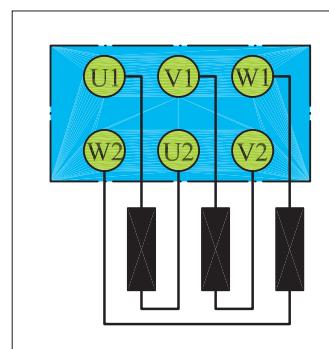


شکل ۶۴


شکل های ۶۵ و ۶۶ چگونگی ایجاد اتصال ستاره و اتصال مثلث با استفاده از تسمه مسی بر روی تخته کلم با حروف اختصاری VDC (آلمانی) را نشان می دهد.

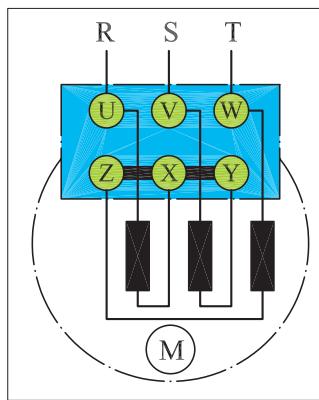

شکل ۶۵- اتصال ستاره

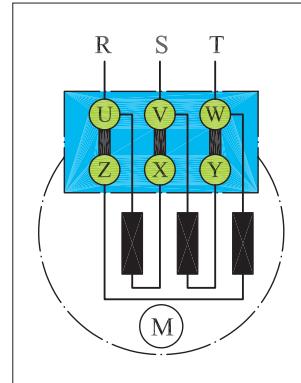

شکل ۶۶- اتصال مثلث

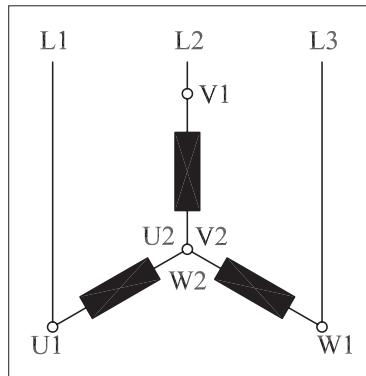


شکل ۶۷- وضعیت اتصال کلافهای در حالت ستاره

به ترتیب شکل های ۶۷ و ۶۸ اتصال کلافهای موتور و نحوه اتصال سرهای موتور در استاندارد IEC حالت ستاره را نشان می دهند.

در شکل های ۶۹ و ۷۰ به ترتیب اتصال کلافهای موتور و نحوه اتصال سرهای موتور در استاندارد IEC حالت مثلث را مشاهده می کنید.


همان طور که قبل اشاره شد برای تغییر جهت موتور ضروری است جای دو فاز در روی سیم پیچی های موتور عوض شود.

شکل های ۷۱ و ۷۲ نحوه اتصال سیم های شبکه به تخته کلم موتور برای ایجاد حالت راست گرد و چپ گرد در اتصال ستاره را نشان می دهند.

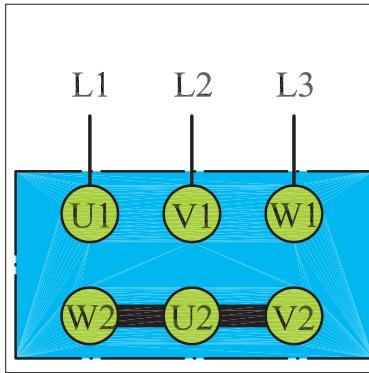


شکل ۶۸- تخته کلم موتور در حالت مثلث


شکل های ۷۳ و ۷۴ نحوه اتصال سیم های شبکه به تخته کلم موتور برای ایجاد حالات راست گرد و چپ گرد در اتصال مثلث را نشان می دهند.

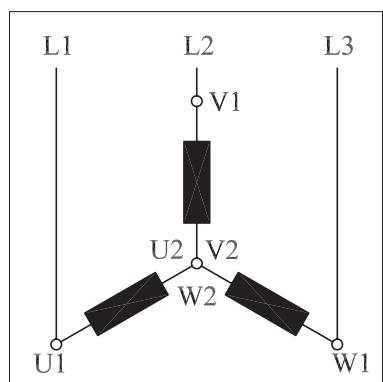


شکل ۶۹- وضعیت اتصال کلافهای در حالت مثلث

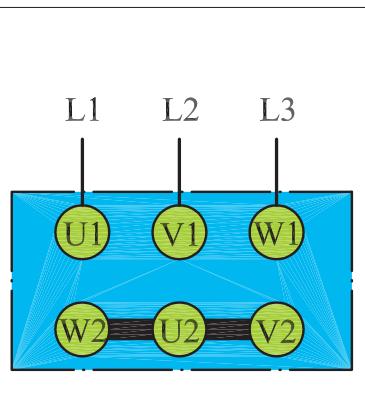


شکل ۷۰- تخته کلم موتور در حالت مثلث

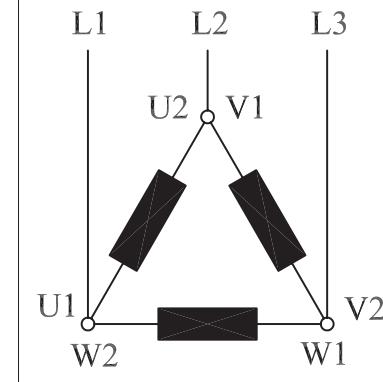


شکل ۷۱- اتصال ستاره راست گرد

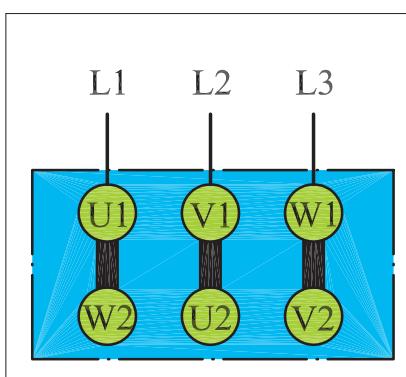

شکل ۷۲- اتصال ستاره چپ گرد

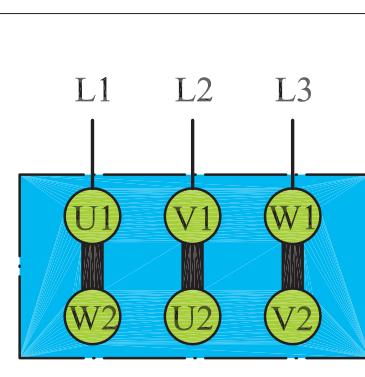

شکل ۷۳- اتصال مثلث راست گرد

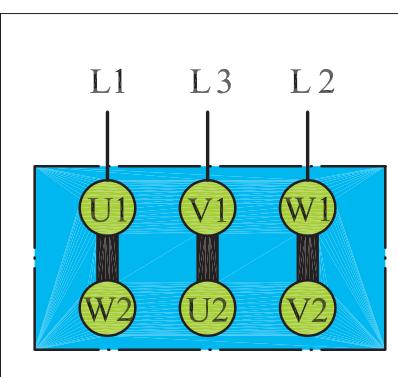


شکل ۷۴- اتصال مثلث چپ گرد




سیم پیچی استاتور موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی شده، مشابه استاتور موتورهای آسنکرون روتور قفسی نامگذاری می‌شود. حروف w, u, v, L, M, K یا w, u, v, L, M, K نیز برای نشان دادن سر سیم‌های روتور به کار می‌رود.
در شکل‌های ۷۵ و ۷۶ وضعیت سیم‌پیچی‌های موتور روتور سیم‌پیچی و تخته کلم آن را می‌بینید.


شکل‌های ۷۷ و ۷۸ اتصال کلاف‌ها و تخته کلم موتورهای سه‌فازه روتور سیم‌پیچی در حالت ستاره را نشان می‌دهد.
در شکل‌های ۷۹ و ۸۰ اتصال کلاف‌ها و تخته کلم موتورهای سه‌فازه روتور سیم‌پیچی در حالت مثلث مشاهده می‌شود.

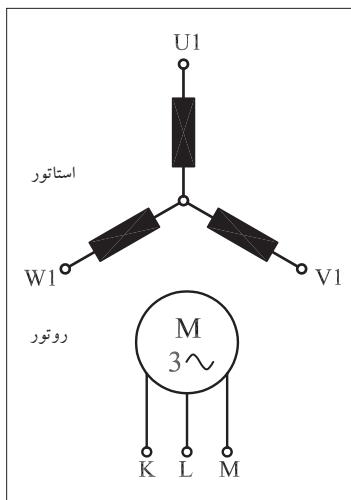


شکل-۷۵-اتصال کلاف‌ها

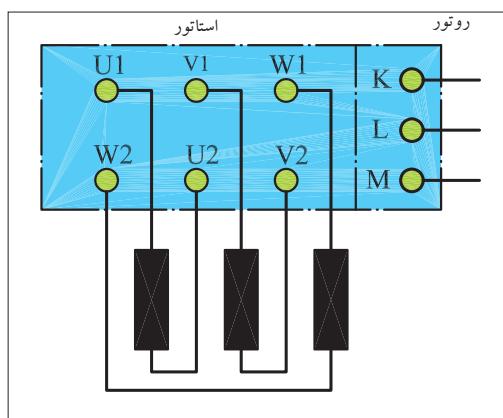


شکل-۷۶-تخته کلم

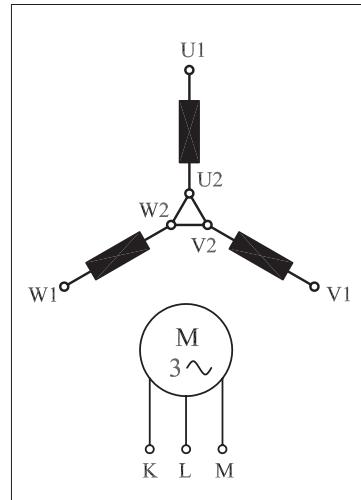


شکل-۷۷-اتصال کلاف‌ها

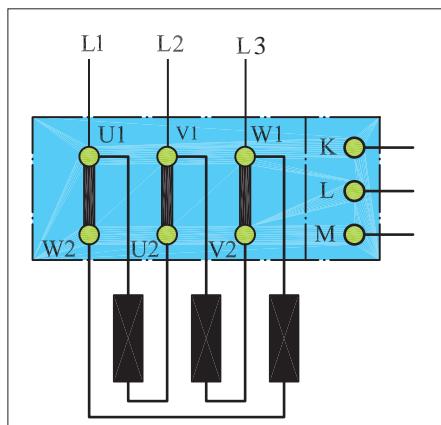

شکل-۷۸-تخته کلم

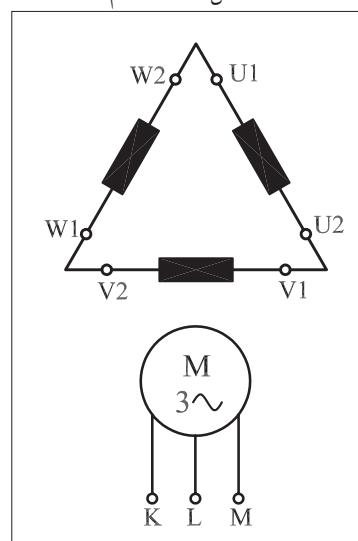

شکل-۷۹-اتصال کلاف‌ها

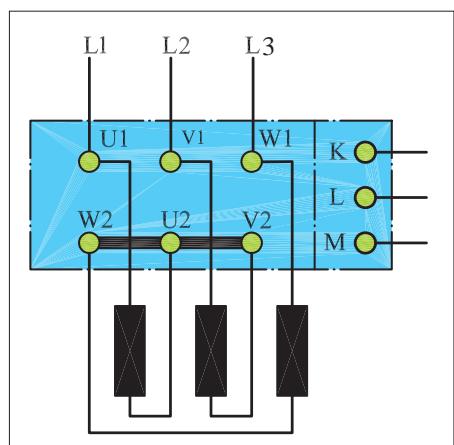

شکل-۸۰-تخته کلم



ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۱)



هدف: تشخیص سروته کلاف‌های موتورو اطمینان از سالم بودن کلاف‌ها

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای انجام کارهای عملی از وسایل ارائه شده در جدول زیر استفاده کنید.

جدول ابزار و وسایل مورد نیاز در کارگاه

ردیف	تصویر یک نمونه وسیله	نام وسیله و ابزار کار	مقدار مورد نیاز هر میز
۱		پیچ گوشته دوسو	۱ عدد
۲		پیچ گوشته چهارسو	۱ عدد
۳		فاز متر	۱ عدد
۴		دمباریک	۱ عدد
۵		سیم چین	۱ عدد
۶		سیم لخت کن	۱ عدد
۷		انبردست	۱ عدد
۸		چاقوی کابل بری	۱ عدد
۹		قیچی کابل بری	۱ عدد
۱۰		بست کابل	۳۰ عدد
۱۱		کابل	۳۰ عدد
۱۲		سیم افسان میلی متر (با حداقل سطح مقطع ۱/۵ میلی متر مربع)	۳۰ متر



ادامه جدول ابزار و وسایل مورد نیاز در کارگاه


ردیف	تصویر یک نمونه وسیله	نام وسیله و ابزار کار	مقدار مورد نیاز هر میز
۱۳		ترمینال کائوچویی	۲۵ عدد
۱۴		ترمینال پلاستیکی	۲۴ عدد
۱۵		ریل فلزی	۲ متر
۱۶		آوومتر	۱ عدد
۱۷		آچار تخت (رینگی) در اندازه‌های مختلف	۱ سری
۱۸		آچار آلن (در اندازه‌های مختلف)	۱ سری
۱۹		تجهیزات مربوط به نصب مدارهای برق صنعتی (کنتاکتوری)	۱ سری

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری های پر در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز ، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

نکات حفاظتی و اجرایی



(الف)

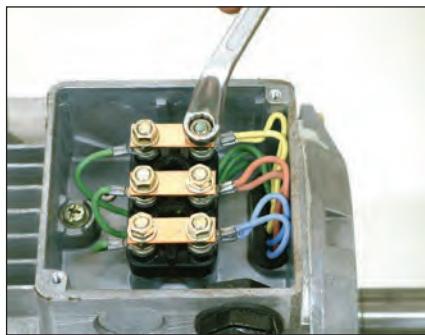

(ب)



(پ)



(ت)

شکل ۸۱

■ هنگام اجرای آزمایش برای قرار دادن موتور، از میز کارگاهی مناسب استفاده کنید (شکل ۸۱-الف).

■ قبل از اتصال آوومتر یا آچار از باز بودن کابل برق اطمینان یابید و سپس تسمه های مسی بین سر کلاف ها را باز کنید (شکل ۸۱-ب).

■ هنگام کار از دست زدن به سر سیم های آوومتر (در حالت اهم متری) خودداری کنید (شکل ۸۱-پ).

■ وقتی پیچ و مهره های تخته کلم را باز می کنید یا می بندید دقت کنید آچار از روی مهره ها رد نشود. زیرا رد شدن آچار از روی مهره سبب ساییده شدن مهره می شود (شکل ۸۱-ت).

شرح کار

آچار تخته کلم موتور سه فازی را مطابق شکل ۸۲ باز کنید و محل اتصال سرو ته کلاف ها را به همراه حروف مشخصه یادداشت کنید.

آوومتر موجود در کارگاه را در حالت اهم متری قرار دهید.

دو سر سیم اهم متر را مطابق شکل ۸۳ به پیچ های تخته کلم وصل کنید. در این صورت عقربه اهم متر می بایست تا انتهای صفحه منحرف شود.

محل سر سیم های اهم متر را مطابق شکل ۸۴ تغییر دهید. در این حالت نیز عقربه اهم متر می بایست تا انتهای صفحه منحرف شود.

در مرحله سوم نیز مانند شکل ۸۵ محل قرار گرفتن سر سیم های اهم متر را تغییر دهید.

در این شرایط نیز می بایست عقربه تا انتهای صفحه منحرف شود.

تذکر:



در صورتی که پیچ های نشان داده شده در تصاویر غیر از حالات نشان داده شده، با یکدیگر یا با بدنه موتور ارتباط داشته باشند موتور سالم نیست و نباید آن را در مدار قرار داد.



شکل ۸۲



شکل ۸۳



شکل ۸۴



شکل ۸۵

شکل ۸۶ تسمه های مسی مربوط به اتصالات تخته کلم را به همراه مهره و واشر نشان می دهد. برای ایجاد اتصالات آن ها از انبار تحویل بگیرید با به کار گیری آچار مخصوص مهره مربوط به اتصالات تخته کلم مطابق شکل ۸۷ انتهای کلاف ها را به یکدیگر وصل کنید.


در شکل ۸۸ تخته کلم یک موتور را که به حالت ستاره وصل شده مشاهده می کنید. با استفاده از اهم متر، مقدار مقاومت سر و ته کلاف های هر فاز موتور را اندازه گیری کنید.



شکل ۸۶



شکل ۸۷

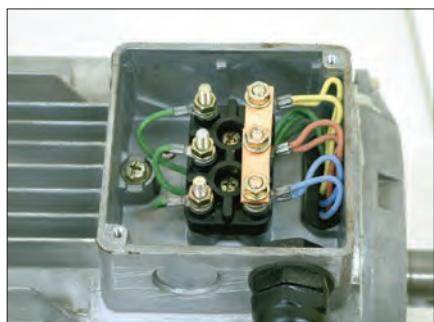

شکل ۸۸

$$R_1 = R(U_1 - U_2) = R(U - X) = \dots \Omega$$

$$R_2 = R(V_1 - V_2) = R(V - y) = \dots \Omega$$

$$R_3 = (W_1 - W_2) = R(W - Z) = \dots \Omega$$

در این شرایط و در صورت سالم بودن موتور هرگاه یک سیم اهم متر به بدن و سر سیم دیگر به هریک از سیم پیچ های تخته کلم وصل شود، عقره باید منحرف شود. به عبارت دیگر نباید هیچ ارتباط الکتریکی بین کلاف های موتور با بدن وجود داشته باشد. برای اطمینان می توان از مگر، لامپ تست یا اهم متر در رنج های بالا، عدم وجود اتصال بدن را آزمایش کرد.

با کمک آچار اتصال ستاره را باز کنید.

با به کار گیری آچار مخصوص مهره مربوط به اتصالات تخته کلم را مطابق شکل ۸۹ به یکدیگر وصل کنید.

در شکل ۹۰ تخته کلم یک موتور را که به حالت مثلث وصل شده مشاهده می کنید. با استفاده از اهم متر، مقدار مقاومت بین ترمینال های موتور را اندازه گیری کنید.

$$R_1 = R(U_1 - V_1) = \frac{2}{3} R(U_1 - U_2) = \Omega$$

$$R_2 = R(V_1 - W_1) = \frac{2}{3} R(V_1 - V_2) = \Omega$$

$$R_3 = (W_1 - U_1) = \frac{2}{3} R(W_1 - W_2) = \Omega$$

در این شرایط و در صورت سالم بودن موتور نباید هیچ ارتباط الکتریکی بین کلاف های موتور با بدن وجود داشته باشد. برای اطمینان می توان از مگر یا اهم متر در رنج های [KW]، عدم اتصال سیم ها به بدن را آزمایش کرد.

با کمک آچار اتصال مثلث را باز کنید.

سؤال: آیا نتایج به دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟

💡
پاسخ:

مراحل اجرای کار

دو موتور سه فاز با توان های مختلف را از انبار تحویل بگیرید و کلیه مراحل قسمت اجرای کار را بر روی آن ها آزمایش کنید.

نکاتی درباره انتخاب موتورهای الکتریکی


در صورتی که بخواهیم موتوری را برای کار خاصی انتخاب کنیم به نکات زیر می بایست توجه کرد.

تناسب قدرت موتور با کار مورد نظر

برای این منظور می بایست قدرتی که لازمست تا کار مورد نظر را انجام دهد بر حسب «وات» یا «اسب بخار» تعیین و سپس موتوری متناسب با آن قدرت انتخاب کرد (شکل ۹۱).

درباره گرفتن مقررات شرکت برق


طبق استاندارد شرکت برق استفاده از موتورهای تا قدرت ۵ اسب بخار در شبکه تک فاز مجاز است. برای قدرت های بیش از ۵ اسب بخار حتماً می بایست از شبکه سه فاز استفاده شود (شکل ۹۲).

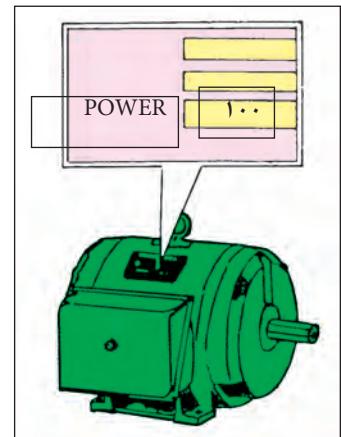


شکل ۹۱

توجه به میزان جریان دهی تابلوی برق


ظرفیت جریان دهی تابلوی برق می بایست حدوداً سه برابر جریان نامی موتور باشد تا توانایی تأمین جریان راه اندازی موتور را داشته باشد. بهترین روش بر قریب آن است که یک نقطه توزیع مرکزی داشته باشیم و سپس برای هر قسمت یک تابلوی فرعی جداگانه تهیه کنیم (شکل ۹۳).

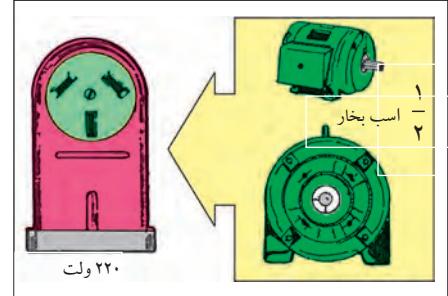


شکل ۹۲

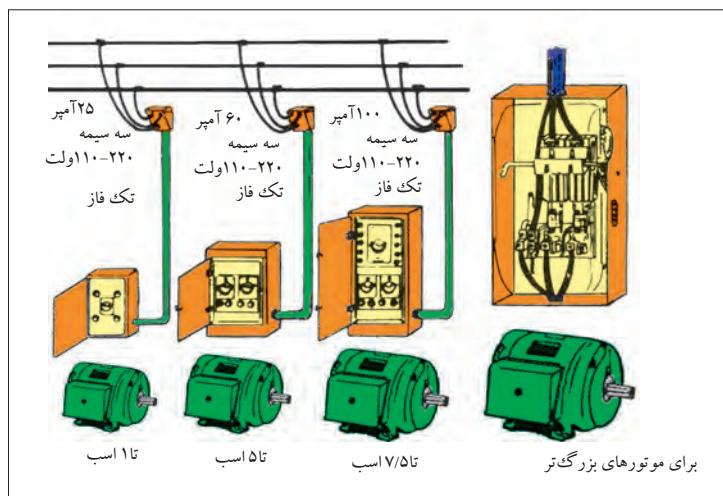


شکل ۹۳

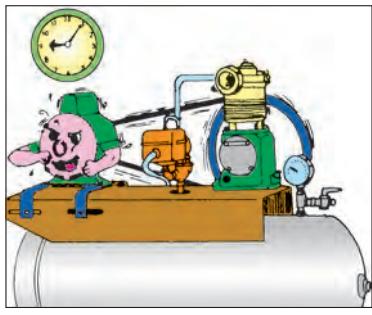


شکل-۹۴- موتور تا هنگامی که نیاز باشد کار کند.

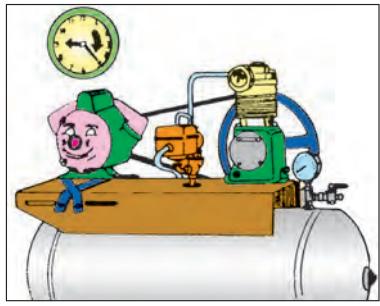

شکل-۹۵- موتور برای مدتی خاموش

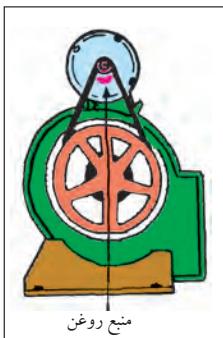

شکل-۹۶- نصب در کف

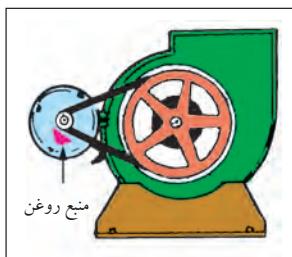

شکل-۹۷- نصب روی دیوار



شکل-۹۸- نصب از سقف

تعیین سرعت مورد نیاز موتور (RPM)

اگر سرعت مورد نیاز برای انجام کار را به صورت از پیش تعیین شده نمی دانید، بهتر است دنبال دستگاهی مشابه باشد و یا اینکه موتوری با دور استاندارد انتخاب کنید و سپس با تغییر ولتاژ تغذیه آن به کمک اتوترانسفور ماتور و یا با استفاده از گیربکس و چرخ دنده، تعداد دور مناسب کار را به دست آورید.

در نظر گرفتن شرایط کاری موتور

منظور از شرایط کاری آن است که بررسی کنیم موتوری که برای کار موردنظر انتخاب می شود چه مدت در حالت خاموش و چه مدت تحت بار کامل می تواند باشد. معمولاً شرایط کاری موتورها یکی از دو حالت I) موتور با کار مداوم II) موتور با کار متناوب است. این مطلب بر روی پلاک موتورها مشخص می شود که در زمان انتخاب می بایست به آن توجه کرد (شکل های ۹۴ و ۹۵).

تعیین نوع (تیپ) موتور

در انتخاب نوع موتور به عواملی همچون نوع شبکه (سه فاز - تک فاز) هزینه خرید؛ شرایط و تجهیزات راه اندازی، گشتاور و جریان نامی موتور باید توجه کرد.

وضعیت نصب موتور


وضعیت نصب، یکی از عوامل فیزیکی است که در انتخاب یک موتور باید به آن توجه داشت زیرا وضعیت نصب نوع یاتاقان و چگونگی روغن کاری موتور را تعیین می کند. اگر به دو عامل فوق، یعنی نوع یاتاقان و شرایط روغن کاری توجه خاص نشود موتور انتخابی مناسب نبوده و کار موردنظر امکان دارد عمر آن نیز کاهش یابد. نصب موتور در یکی از حالات کف، روی دیوار و آویز از سقف اثر و نیروهایی را بر محور و یاتاقان های موتور وارد می آورد. شکل های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ وضعیت های مختلف را نشان می دهد.

یاتاقان های به کار رفته در موتورهای الکتریکی یکی از دو نوع I) استوانه ای و یا II) توپی (بلبرینگی) است. شکل های ۹۹ و ۱۰۰ تصاویری از این دو نوع یاتاقان را نشان می دهد.


در جدول ۱۱ چگونگی نصب موتورهای الکتریکی براساس استاندارد IEC نشان داده شده است.

جدول ۱۱- ماشین های الکتریکی

علام IEC - کد	شكل	شرح	علام IEC - کد	شكل	شرح
ماشین با یاتاقان سپری					
B5 IM 3001		با دو یاتاقان سپری و طوق (فلانچ) نصب	V4 IM 3211		مانند V3، اما سر آزاد محور در سمت پایین
B6 IM 1051		با دو یاتاقان سپری و یک سر آزاد محور، برای نصب روی دیوار	V5 IM 1011		با دو یاتاقان نمونه، یا به برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور در سمت پایین
B7 IM 1061		مانند B6، اما سر آزاد محور در سمت چپ	V10 IM 4011		با دو یاتاقان سپری، طوق نصب و سر آزاد محور در سمت پایین
B8 IM 1071		مانند B6، اما برای نصب از سقف	V18 IM 3611		مانند V10، اما سطح نصب بر روی طرف پیشانی (جلو)
ماشین بدون یاتاقان و با یاتاقان مجرزا					
B10 IM 4001		با دو یاتاقان سپری و طوق (فلانچ) نصب	A2 IM 5510		بدون محور، بدنه دارای یا به
B14 IM 3601		با دو یاتاقان سپری و سطح نصب بر روی سمت پیشانی (جلو)	C2 IM 6010		با دو یاتاقان سپری و یک یاتاقان مجرزا
ماشین برای وضعیت عمودی					
V1 IM 3011		با دو یاتاقان نمونه و طوق نصب، سر آزاد محور در سمت پایین	D1 IM 7005		با یک یاتاقان مجرزا و محور طوق دار
V2 IM 3231		مانند V1، اما سر آزاد محور در سمت بالا	D9 IM 7201		با دو یاتاقان مجرزا، سر آزاد
V3 IM 3031		مانند V1، اما طوق نصب و سر آزاد محور در سمت بالا	W1 IM 8015		یاتاقان عرضی در بالا، طوق اتصال در پایین، نصب بر روی سکون حامل، وارجوبی، حلقة چاه.

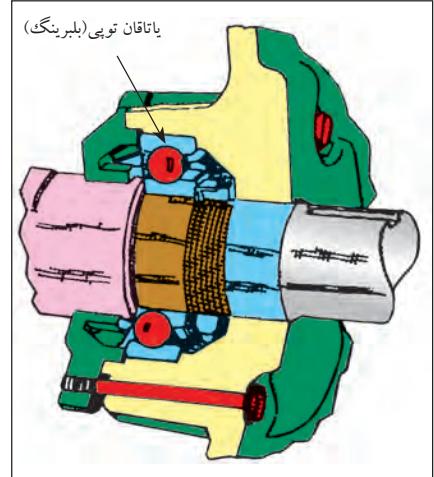

شکل ۹۹

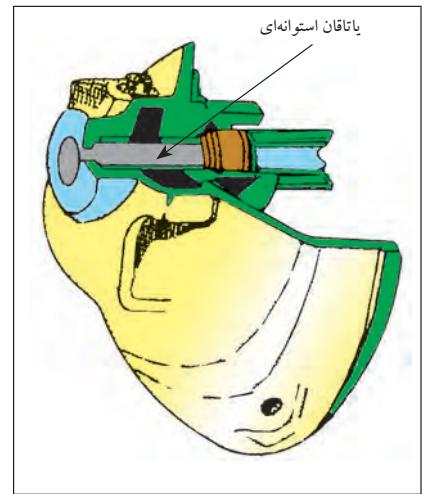


شکل ۱۰۰

— به خاطر سپردن جزئیات جدول ضروری و اجباری نیست.

انتخاب نوع بدنه موتور




شکل ۱۰۱ - بدنه ضد چک

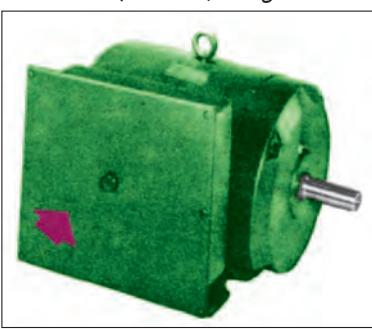


شکل ۱۰۲ - بدنه ضد ترشح که بیشتر برای جلوگیری از ترشح مایعات به داخل موتور به کار می‌رود.



شکل ۱۰۳ - بدنه کاملاً بسته، در محیط‌های بسیار کثیف و غبارآلود به کار می‌رود.

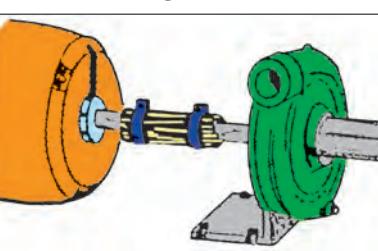

شکل ۱۰۴ - کوپلینگ لوله‌ای قابل انعطاف

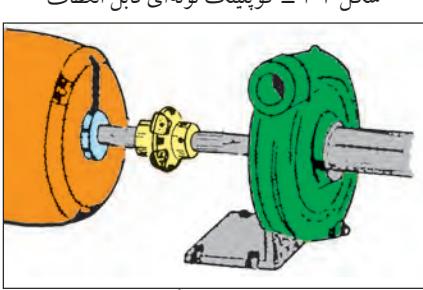

شکل ۱۰۵ - کوپلینگ فلنجی

انتخاب نوع بدنه موتور به محیطی که می‌باشد در آن کار کند بستگی دارد. عوامل محیطی ممکن است موجب بروز اختلال در کار موتور شود. از جمله این عوامل می‌توان به موارد مزاحم زیر اشاره کرد.

الف - گرد و غبار

ب - رطوبت

پ - گرما

ت - احتمال وارد شدن ضربه

ث - ریختن مایعات

در شکل‌های ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ نمونه‌هایی از بدنه موتورها نشان داده شده است که نسبت به آب و گرد و غبار عایق هستند. علاوه بر بدنه به پایه و سیستم تهویه هوای داخل موتور نیز باید توجه داشت. استفاده از پایه لاستیکی لرزش و سر و صدای موتور را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

انتخاب سیستم حفاظتی مناسب


ضروری است برای هر موتور، حفاظت‌های الکتریکی مختلفی را پیش‌بینی کرد. این موارد به تفصیل در صفحات بعد بررسی خواهد شد.

انتخاب سیستم انتقال قدرت مناسب


اگر موتوری را بخواهیم برای دستگاهی جای گزین و یا انتخاب کنیم حتماً باید به سیستم انتقال قدرت آن توجه داشته باشیم. برای انتقال قدرت دو نوع سیستم وجود دارد: I سیستم انتقال قدرت مستقیم II سیستم مبدل سرعت در صورتی که سرعت دستگاه با سرعت موتور یکی باشد از سیستم انتقال قدرت مستقیم می‌توان استفاده کرد. این کار با هم محور کردن رotor با محور دستگاه (کوپل کردن) به چهار صورت امکان‌پذیر است.

شکل ۱۰۴ کوپلینگ لوله‌ای قابل انعطاف، شکل ۱۰۵ کوپلینگ فلنجی، شکل ۱۰۶ کوپلینگ فلنجی نرم و شکل ۱۰۷ شفت قابل انعطاف را نشان می‌دهد.


از سیستم مبدل سرعت، زمانی استفاده می‌شود که سرعت لازم برای وسیله موردنظر با سرعت موتور انتخاب شده یکی نباشد. در این صورت با یکی از سه روش نشان داده شده در شکل‌های ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰ عمل تبدیل سرعت انجام می‌شود.

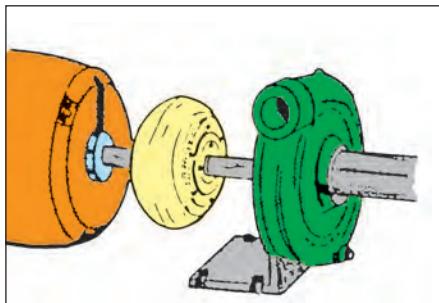


شکل ۱۰۶ – کوپلینگ فلنجی نرم

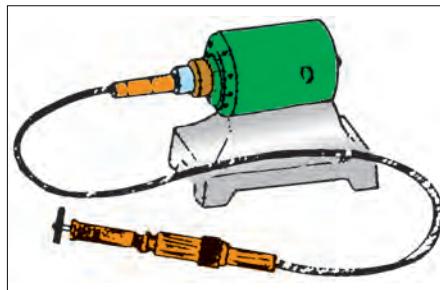


شکل ۱۰۷ – شفت قابل انعطاف

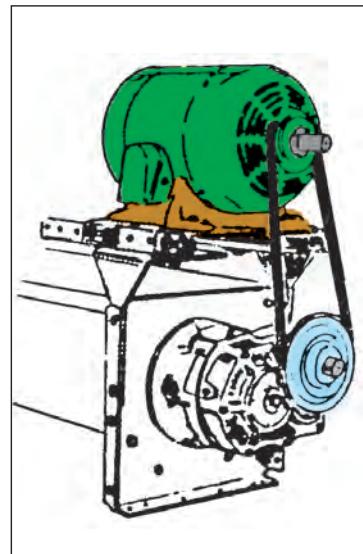

شکل ۱۰۸ انتقال قدرت با پولی و تسمه

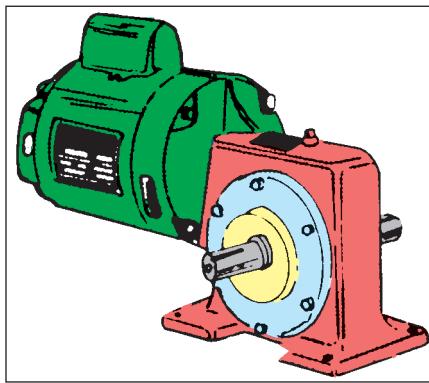

شکل ۱۰۹ – انتقال قدرت با استفاده از جعبه دنده (gearbox)

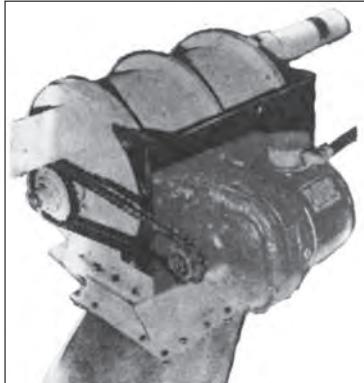

شکل ۱۱۰ – انتقال قدرت با چرخ و زنجیر

توضیح:



روش تغییر سرعت با تسمه و پولی از همه رایج تر و دارای محدودیت کمتر است.

توصیه های مؤثر برای استفاده بهینه از انرژی در موتورهای الکتریکی

جهت کاهش مصرف انرژی، انتخاب موتور باید بر مبنای بار نامی مورد نیاز صورت گیرد.

بسته به شرایط، هنگامی که موتور هیچ کار مفیدی انجام نمی دهد، می تواند تا ۵۰ درصد بار نامی جریان بکشد. این مطلب به ویژه در مورد موتورهایی که به

جمعه‌دنده و یا خط نقاله وصل شده‌اند صحت داشته و مجدداً بر لزوم برنامه‌ریزی صحیح برای زمان کار موتور تأکید می‌کند. بهترین عملکرد موتور در محدوده بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد بار نامی است.



شکل ۱۱۱


از آن جا که موتورها در محیط خنک کارآیی بهتری دارند لازم است تا گرمای ایجاد شده توسط موتور به محیط انتقال یابد.

قابل ذکر است چنانچه دمای کار موتور از ۲۷ تا ۳۲ درجه سانتی گراد افزایش یابد، به میزان ۲ درصد به تلفات انرژی آن افزوده می‌شود.

موتورهای القایی دو نوع تلفات دارند: بخشی که با تغییر بار موتور تغییر می‌کند و بخش دیگر که ثابت است. تلفات نوع اول شامل تلفات سیم پیچی روتور و استاتور و تلفات نوع دوم شامل تلفات مکانیکی، (اصطکاک یاتاقان‌ها) و تلفات آهنی شامل تلفات هیسترزیس و فوکو در هسته استاتور و روتور است.

اگر بتوان با کاهش سرعت موتورهای سه‌فازی که بر روی پمپ‌ها و فن‌ها نصب می‌شود، سرعت سیال را کنترل کرد، صرفه‌جویی بسیاری حاصل می‌شود زیرا با کاهش سرعت پمپ، سرعت سیال به طور متناسب کم می‌شود در حالی که قدرت لازم برای فن یا الکتروموتورها با توان سوم سرعت کم می‌شود. این پتانسیل صرفه‌جویی در انرژی باعث کاربرد محرکه‌های دور متغیر شده است. دستیابی به ۸۰ درصد صرفه‌جویی در توان مصرفی، از این طریق امکان‌پذیر است.

معمولًاً تعویض موتور، زمانی صورت می‌گیرد که تعمیر آن اقتصادی نباشد. به طور کلی مقایسه قیمت موتور جدید، هزینه تعمیرات متعدد و هزینه‌های ناشی از افزایش مصرف، معیارهای تعیین کننده‌ای برای زمان تعویض موتور خواهد بود.

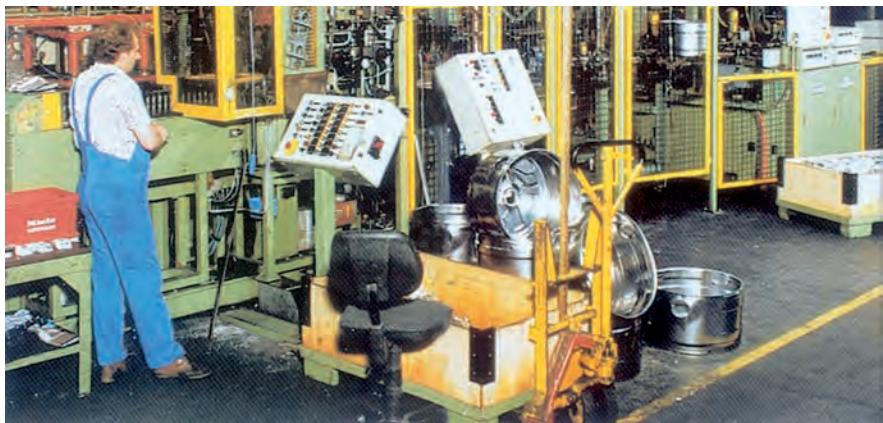

شکل ۱۱۲


کاهش تلفات از جمله موارد کاهش انرژی مصرفی موتور، کم کردن تلفات آن است. برای کاهش تلفات مکانیکی، بازدید از یاتاقان‌ها و روغن کاری آن‌ها و برای کاهش تلفات سیم‌بندی، به کارگیری موتور در محدوده توان مجاز آن مؤثر است.

انتخاب موتورهایی با راندمان کاری خوب (با توجه به پلاک موتور) در کاهش میزان انرژی مصرفی مؤثر است.

برق رسانی به موتورهای الکتریکی

برق رسانی و راه اندازی موتورهای سه‌فاز از اهمیت خاصی برخوردار است. در انتخاب قطعاتی مانند فیوز، کلید، نوع سیم و سطح مقطع آن می‌بایست توجه خاص داشت چرا که در صورت انتخاب اشتباه هریک از موارد، احتمال وقوع حالات زیر است:

- عدم توانایی در راه اندازی موتور به علت کم بودن جریان نامی فیوز نسبت به جریان نامی موتور.
- سوختن فیوز به دلیل کم بودن جریان نامی فیوز نسبت به جریان نامی موتور.
- سوختن قطعات داخل مدار به علت زیاد بودن جریان نامی فیوز نسبت به جریان نامی موتور.
- گرم شدن یا ایجاد جرقه‌های شدید بین کن tact های کلید یا کن tactور به دلیل کم بودن جریان نامی کلید.
- گرم شدن یا سوختن کابل به کار رفته در مدار به علت کم بودن سطح مقطع انتخابی نسبت به سطح مقطع مورد نیاز.

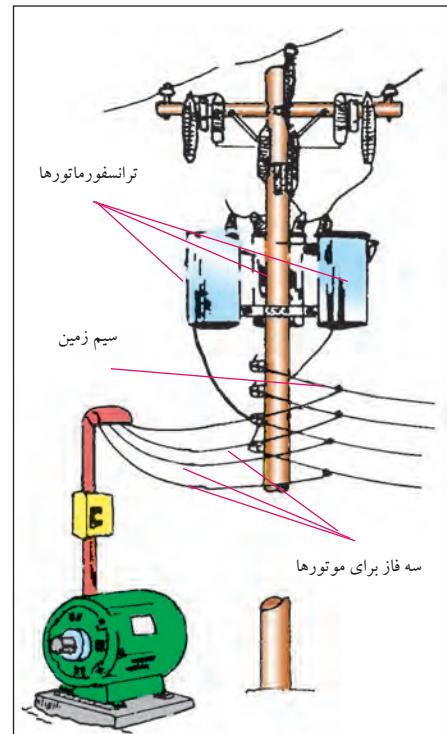

شکل ۱۱۳

انتخاب کابل

برای برق رسانی و راه اندازی موتورهای سه‌فاز معمولاً از کابل استفاده می‌شود.

انتخاب نوع و سطح مقطع هادی کابل به عوامل زیر بستگی دارد.

- قدرت مصرف کننده یا جریان مصرف کننده.
- فاصله مصرف کننده تا منبع انرژی الکتریکی (تابلو برق).
- نوع مصرف کننده (روشنایی یا موتوری).
- نوع جریان الکتریکی (جریان مستقیم – تک فاز یا سه‌فاز).
- چون هادی‌های به کار رفته در مدارهای الکتریکی، دارای مقاومت هستند



شکل ۱۱۴

- در اثر عبور جریان از داخل آن‌ها افت ولتاژ ایجاد می‌شود.
- در انتخاب سیم یا کابل مناسب موارد زیر را در نظر بگیرید:
- جریان عبوری از کابل از جریان مجاز کابل کم تر باشد.
 - سطح مقطع طوری انتخاب شود که افت ولتاژ از حد مجاز تجاوز نکند.
 - هادی‌های انتخاب شده استحکام مکانیکی کافی داشته باشند.
- شکل ۱۱۴ تصاویری از کابل‌های چند رشته افشار و مفتولی را نشان می‌دهد.

جدول ۱۲ حداکثر افت ولتاژ بر حسب درصد در شبکه‌های ولتاژی مختلف را نشان می‌دهد.

در شبکه‌های DC یا AC (۳۸۰ / ۲۳۰)، مقدار درصد افت ولتاژ برای مصرف کننده‌های روش‌نایی، ۱/۵ درصد و برای مصرف کننده‌های موتوری ۳ درصد ولتاژ شبکه در نظر گرفته می‌شود.

جدول ۱۲

ولتاز نامی وضعیت شبکه	اشعبات مشترک	شبکه توزیع ۲۰ kV	پست ۴۰۰/۲۰ kV	شبکه توزیع ۴۰۰ V	شبکه توزیع ۲۰ kV	شبکه توزیع kV ۳۰
حداکثر افت ولتاژ	۱ %	۲ %	۳ %	۴ %	۱۰ %	



شکل ۱۱۵

نکاتی چند در خصوص انتخاب فیوز

برای خطوط ساده که جریان مصرف کننده و فاصله آن تا تابلو کم است از فیوز‌های ذوب شونده می‌توان استفاده کرد.

در شبکه‌های گستردگی صنعتی بهتر است علاوه بر فیوز‌های ذوب شونده از فیوز‌های بی‌متالی یا مغناطیسی استفاده شود تا از خطر دوفاز شدن موتور در حین کار جلوگیری شود.

در صورت معلوم بودن کابل یا سیم، فیوز مدار نیز طوری انتخاب شود که مدار صدمه نبیند.

جریان نامی فیوزها براساس توان، ولتاژ و روش راه اندازی (مستقیم یا ستاره مثلث) تعیین شود.

جریان نامی تعیین شده فیوز براساس قدرت موتور هیچ گاه نباید از جریان نامی مجاز فیوز سری با آن بیش تر باشد.

جدول ۱۳ شدت جریان مجاز در هر سیم مسی با پوشش عایقی
 (لاستیکی یا پلاستیکی) و فیوز مربوطه برای درجه حرارت محیط 25°C
 و برای سیم با عایق لاستیکی $T_L = 60^{\circ}\text{C}$ و برای سیم با عایق پلاستیکی
 $(U./u = 0.6 / 1\text{KV}) T_L = 70^{\circ}\text{C}$

جدول ۱۳

قطعه سیم mm ²	گروه ۱		گروه ۲		گروه ۳	
	شدت جریان سیم	فیوز A	شدت جریان سیم	فیوز A	شدت جریان سیم	فیوز A
۰/۷۵	-	-	۱۳	۱۰	۱۶	۱۶
۱	۱۲	۱۰	۱۶	۱۶	۲۰	۲۰
۱/۵	۱۶	۱۶	۲۰	۲۰	۲۵	۲۵
۲/۵	۲۱	۲۰	۲۷	۲۵	۳۴	۳۵
۴	۲۷	۲۵	۳۶	۳۵	۴۵	۵۰
۶	۳۵	۳۵	۴۷	۵۰	۵۷	۶۳
۱۰	۴۸	۵۰	۶۵	۶۳	۷۸	۸۰
۱۶	۶۵	۶۳	۸۷	۸۰	۱۰۴	۱۰۰
۲۵	۸۸	۸۰	۱۱۵	۱۰۰	۱۳۷	۱۲۵
۳۵	۱۱۰	۱۰۰	۱۴۳	۱۲۵	۱۶۸	۱۶۰
۵۰	۱۴۰	۱۲۵	۱۷۸	۱۶۰	۲۱۰	۲۰۰
۷۰	۱۷۵	۱۶۰	۲۲۰	۲۲۴	۲۶۰	۲۵۰
۹۵	۲۱۰	۲۰۰	۲۶۵	۲۵۰	۳۱۰	۳۰۰
۱۲۰	۲۵۰	۲۵۰	۳۱۰	۳۰۰	۳۶۵	۳۵۵
۱۵۰	-	-	۳۵۵	۳۵۵	۴۱۵	۴۲۵
۱۸۵	-	-	۴۰۵	۳۵۵	۴۷۵	۴۲۵
۲۴۰	-	-	۴۸۰	۴۲۵	۵۶۰	۵۰۰
۳۰۰	-	-	۵۵۵	۵۰۰	۶۴۵	۶۰۰
۴۰۰	-	-	-	-	۷۷۰	۷۱۰
۵۰۰	-	-	-	-	۸۸۰	۸۵۰

گروه ۱ = سیم‌های عایق یک رشته‌ای در لوله مانند

گروه ۲ = سیم‌های کابل مانند چند رشته‌ای مثل سیم NyA و سیم لوله‌ای - سیم زرهی - سیم با روپوش سربی

گروه ۳ = سیم‌های یک رشته‌ای که آزادانه در هوا کشیده شده‌اند، در صورتی که فاصله دو سیم حداقل مساوی

قطر سیم باشد. سیم روی مقره - سیم‌های یک رشته‌ای مخصوص مصرف کنندگان متحرک



شکل ۱۱۶

جدول ۱۴—جريان قابل تحمل فیوزهای مینیاتوری

Cat Nos Depth mm	ظرفیت قطع کنندگی	
٥٣	● ٦... A according to NFC -٤٠٦ EEC ١٩	
	● ١... A according to IEC ١-١٥٧	
٤٠ C٣- positions: On-Off-Trip Shielded terminals - capacity ٢٥ mm ²		
تک پل		
(١ Protected pole) ٤١٥/٣٨٠-٢٤٠/٢٢٠ V~		
Nominal rating (In)	No. of ١٧,٥ mm modules	
٤٠٠٢٠	١٠ A	١
٦٠٠٢٠	١٦ A	١
٧٠٠٢٠	٢٠ A	١
٨٠٠٢٠	٢٥ A	١
٩٠٠٢٠	٣٢ A	١
دو پل		
(٢ Protected poles) ٣٨٠-٤١٥/V~		
٢٠٠٣٤	١٠ A	٢
٢٠٠٣٥	١٦ A	٢
٢٠٠٣٦	٢٠ A	٢
٢٠٠٣٧	٢٥ A	٢
٢٠٠٣٨	٣٢ A	٢
سه پل		
(٣ Protected poles) ٣٨٠-٤١٥/V~		
٢٠٠٤٩	١٠ A	٣
٢٠٠٥٠	١٦ A	٣
٢٠٠٥١	٢٠ A	٣
٢٠٠٥٢	٢٥ A	٣
٢٠٠٥٣	٣٢ A	٣
چهار پل		
(٤ Protected poles) ٣٨٠/٤١٥V~		
٢٠٠٧٩	١٠ A	٤
٢٠٠٨٠	١٦ A	٤
٢٠٠٨١	٢٠ A	٤
٢٠٠٨٢	٢٥ A	٤
٢٠٠٨٣	٣٢ A	٤

با استفاده از جدول ۱۳ علاوه بر فیوز مناسب جهت راه اندازی موتور می توان سطح مقطع کابل را نیز تعیین کرد. توصیه می شود برای مسیرهای طولانی از محاسبه ای را بر اساس سطح مقطع پیشنهادی انجام دهید تا افت ولتاژ کمتر از مقدار مجاز (٣%) باشد.

فیوز مناسب موتورهای آسنکرون روتور قفسی که به طور مستقیم به شبکه وصل می شوند می بایست از نوع گندکار بوده و جریان نامی فیوز انتخاب شده می تواند ١/٥، ٢ یا ٢/٥ برابر جریان نامی موتور باشد.

برای موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی نیز باید از فیوز گندکار با جریان انتخابی برابر یک تا ١/٥ برابر جریان نامی موتور استفاده کرد.

در مدارهایی که از ترانسفورماتور استفاده شده است برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و در مدار سیم پیچ اولیه می توان فیوزی با جریان نامی حدود ٢ برابر جریان نامی موتور و در مدار ثانویه از فیوزی با جریان نامی برابر جریان نامی موتور استفاده کرد.

برای حفاظت مدارهایی که در آنها خازن قرار می گیرد از فیوزی با ١/٥ برابر جریان نامی خازن استفاده می شود.

آشنایی با کلیدهای دستی سه فاز

از کلیدها برای قطع و وصل مصرف کننده‌ها در شبکه‌های الکتریکی استفاده می‌شود. کلیدها براساس نیرویی که سبب عملکرد آن‌ها می‌شود به دو دسته «ساده» و «مرکب» تقسیم می‌شوند:

کلیدهای ساده به کلیدهایی گفته می‌شود که برای تغییر حالت، احتیاج به انرژی مکانیکی دارند. مانند کلیدهای یک پل و دوپل یا سه فاز (شکل ۱۱۷).



شکل ۱۱۷

کلیدهای مرکب برای تغییر حالت احتیاج به یک انرژی واسطه‌ای مانند انرژی الکتریکی یا الکترومغناطیسی دارند. از جمله این کلیدها می‌توان به رله‌های مغناطیسی و کنتاکتورها اشاره کرد (شکل ۱۱۸).

کلیدهای ساده خود به دو دسته لحظه‌ای و دائم کار تقسیم می‌شوند. به کلیدهایی که با اعمال نیروی مکانیکی عمل می‌کنند و با قطع نیرو، به حالت اولیه خود برمی‌گردند، کلیدهای «لحظه‌ای» گفته می‌شود. شستی‌ها از جمله این کلیدها هستند (شکل ۱۱۹).

کلیدهای دائم کار پس از قطع نیروی مکانیکی وارد بر آن‌ها به حالت اولیه برنمی‌گردند. این قبیل کلیدها به صورت‌های «اهرمی»، «غلتکی» و «زبانه‌ای» وجود دارند (شکل ۱۲۰).



شکل ۱۱۸



شکل ۱۱۹



شکل ۱۲۰




کلید دستی سه فاز اهرمی ساده


این کلید از جمله ساده‌ترین نوع کلیدها است. در ساختمان داخلی آن از یک سری کنتاکت‌های ثابت استفاده شده که در بین این کنتاکت‌های یک تیغه متحرک قرار گرفته و با وارد شدن نیروی خارجی به اهرم آن، تیغه حرکت کرده و ارتباط بین دو طرف کلید را برقرار می‌کند. این کلیدها را معمولاً تحت عنوانیں «کلیدهای چاقوی» و یا «کلیدهای کاردی» می‌شناسند. از آنجایی که در لحظه قطع و یا وصل کلید، بین دو کنتاکت، جرقه تولید می‌شود و از طرف دیگر چون قسمت محافظ مناسب (جرقه‌گیر) در این کلیدها پیش‌بینی شده است.



شکل ۱۲۱

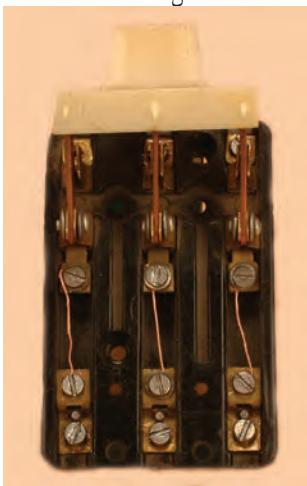

شکل ۱۲۲

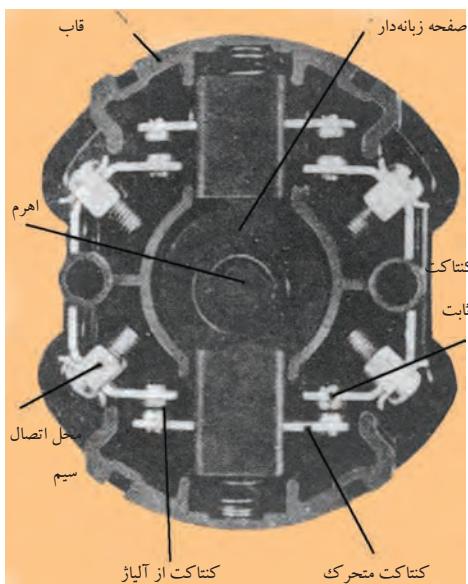

شکل ۱۲۳

براساس استانداردهای معابر، استفاده از آن‌ها مجاز نمی‌باشد، ولی در موارد کمی از این کلیدها برای قطع و وصل مدارهای جریان کم استفاده می‌شود. نوع سه فاز این کلید دارای ۶ پیچ است که سه پیچ آن برای ورودی و سه پیچ دیگر برای خروجی استفاده می‌شود. کلید اهرمی ساده دارای دو حالت قطع (O) و وصل (I) است.

در این نوع کلیدها مجموعه تیغه‌ها در داخل یک قاب قرار دارند تا حفاظت بیشتری شده باشد.

شکل‌های ۱۲۱ و ۱۲۲ به ترتیب، نمونه‌هایی از کلید اهرمی تک فاز و سه فاز را نشان می‌دهند.

کلید دستی سه فاز زبانه‌ای ساده

ساختمان داخلی این کلیدها را در شکل ۱۲۳ مشاهده می‌کنید. اجزای این کلید و وظایف هر کدام عبارت است از:

— قاب: حفاظت کننده اجزای داخلی کلید

— فنر: ایجاد کننده نیروی مخالف جهت بازگشت به حالت اولیه

— اهرم: انتقال دهنده نیروی مکانیکی خارجی به کلید

— صفحه زبانه‌دار: صفحه متحرکی که با گردش حول محور خود حالت کلید را عوض می‌کند.

— کنتاکت‌های ثابت: از این کنتاکت‌ها به صورت ثابت روی بدنه کلید به عنوان ورودی و خروجی جریان استفاده می‌شود.

— کنتاکت‌های متحرک: پلاتین‌هایی از جنس آلیاژ نقره‌اند و بر روی تکیه‌گاه سوار می‌شوند و توسط حرکت صفحه زبانه‌دار بالا و پایین رفته و مدار را وصل یا قطع می‌کنند.


طرز کار این کلید بدین صورت است که با چرخاندن اهرم، صفحه زبانه‌دار تغییر وضعیت می‌دهد و در فضای داخل استوانه می‌چرخد. چون روی صفحه متحرک، برجستگی و فرورفتگی‌هایی وجود دارد. برای گردش اهرم این صفحه حرکت می‌کند و زبانه‌هایی را بالا و پایین می‌برد. زبانه مزبور کنتاکت‌های متحرک را به کنتاکت‌های ثابت وصل و یا آن‌ها را از هم جدا می‌کند.

با تغییر در تعداد و یا محل زبانه‌های روی صفحه زبانه‌دار، می‌توان در کلیدهای زبانه‌ای تغییراتی ایجاد کرد و کلید را برای کاربردهای مختلف ساخت. نمونه گردان این کلیدها را در شکل ۱۲۴ و نمونه اهرمی آن را که به «کلید چدنی» نیز

معروف است در شکل ۱۲۵ مشاهده می‌کنید.

امروزه به دلیل ساختمان ساده، قیمت مناسب، عمر طولانی و تنوع در عملکرد، کلیدهای زبانه‌ای در سطح وسیعی تولید و به کار گرفته می‌شوند. قبل اشاره کردیم که کلیدهای چاقویی (اهرمی) به دلیل اینمنی پایین نامطلوب هستند و نیز کلیدهای غلتکی از چرخه تولید خارج شده‌اند به همین دلیل در این کتاب کارهای عملی مربوط به کلیدهای دستی با استفاده از کلیدهای زبانه‌ای مطرح شده است.

در شکل ۱۲۶ تصویر انواع مختلف کلید زبانه‌ای گردان را مشاهده می‌کنید.

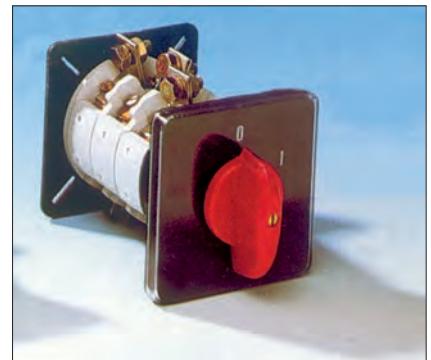

شکل ۱۲۶

در کاتالوگ کلیدهای زبانه‌ای، اغلب با شکل‌هایی وضعیت قرار گرفتن تیغه‌ها و جدول‌های وضعیت‌های کاری کلید نشان داده می‌شود.

در شکل‌های ۱۲۷ و ۱۲۸ دو نمونه از این جدول‌های وضعیت‌ها نشان داده شده است. در این جدول‌ها علامت \times داخل هر کادر نشان‌دهنده مربع شکل، نشان‌دهنده مشخص می‌کند که کدام یک از کنتاکت‌ها به یکدیگر وصل می‌شوند.


شکل ۱۲۹ تصویر گسترده اجزای یک نمونه کلید گردان (تابلویی) را نشان می‌دهد. از این شکل برای بستن کلید بر روی تابلو می‌توان استفاده کرد زیرا مراحل سوار کردن قسمت‌های مختلف کلید بر روی هم را نشان می‌دهد. در شکل ۱۳۰ تصاویر نمونه‌هایی از کلیدهای زبانه‌ای گردان که در زمینه‌های مختلف کاربرد دارند را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱۲۷




شکل ۱۲۸ – کلیدهای زبانه‌ای گردان

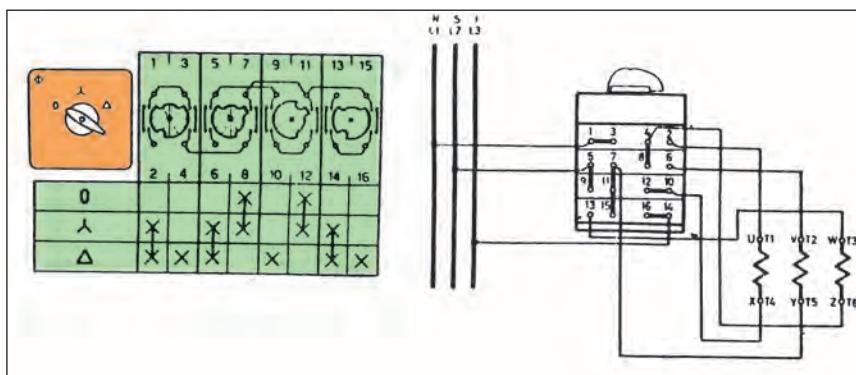

شکل ۱۲۹ – کلیدستاره مثلث

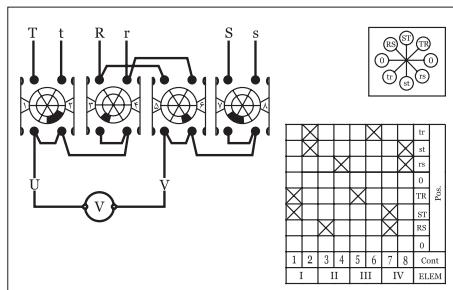

شکل ۱۳۰ – کلیدستاره مثلث

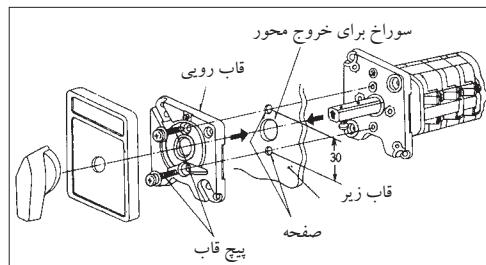

شکل ۱۳۱ – تصویر گسترده کلید




شکل ۱۳۲ – تصویر ظاهری
دو نمونه کلید زبانه‌ای گردان


مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید زبانه‌ای ساده

مدار راه اندازی یک موتور سه فاز به وسیله کلید اهرمی ساده (I-O) زبانه‌ای در استاندارد VDE مطابق شکل ۱۳۱ است.

در استاندارد IEC کلید زبانه‌ای سه فاز ساده به صورت شکل ۱۳۲ نشان داده می‌شود. لازم به ذکر است در استاندارد IEC نوع کلید از روی شمای آن مشخص نمی‌باشد، ضمناً سه فاز و نول با علامات L₁, L₂, L₃ و N نشان داده می‌شوند.

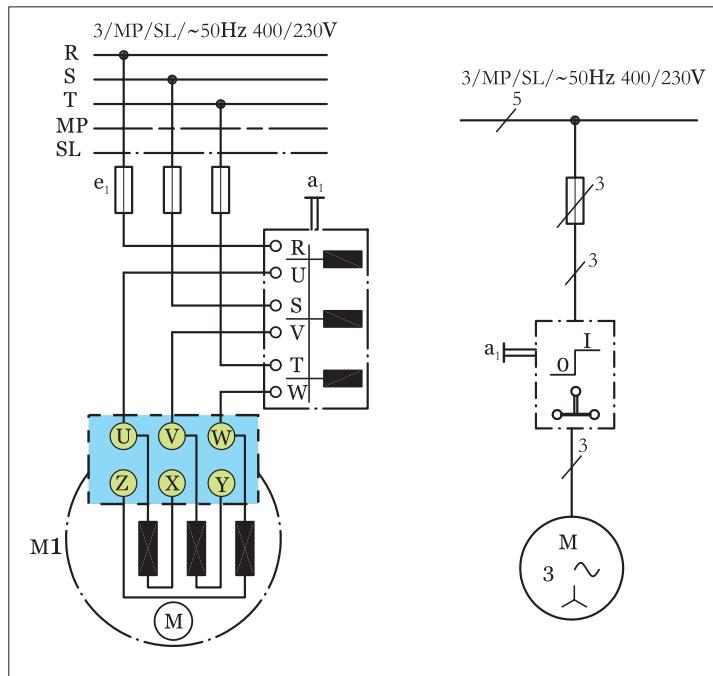

شکل ۱۳۱ – اتصال موتور سه فاز به شبکه به وسیله کلید زبانه‌ای سه فاز ساده

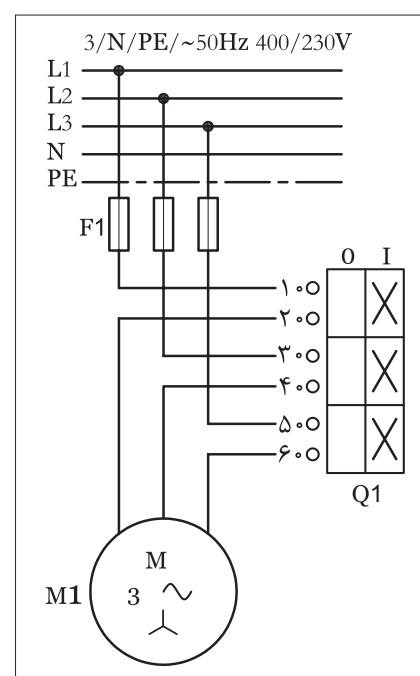

شکل ۱۳۲ – شمای کلید زبانه‌ای در استاندارد IEC

تذکر:



- از مریان عزیز تفاضامی شود که در ابتدای هر کار عملی، موارد زیر را به کارآموzan یادآور شوند.
- ۱ - چون ولتاژ کار مدار زیاد است و احتمال برق گرفتگی شدید وجود دارد همیشه در ضمن توضیح هر کار عملی تذکرات لازم در خصوص رعایت نکات اینمی بیان شود.
 - ۲ - فاصله های مناسب برای نصب (مونتاژ) قطعات روی تابلو برق را با توجه به امکانات موجود تعیین کنید. سعی شود فاصله های بین قطعات در کارهای مشابه مساوی باشد تا کارآموzan بتوانند از سیم ها و کابل های بریده شده در کارهای مختلف استفاده کنند.
 - ۳ - به کارآموzan تذکرهای لازم پیرامون حفظ و نگهداری قطعات، ابزار کار و همچنین بریدن و باز کردن سیم ها و کابل ها داده شود تا ضایعات و تلفات کمتری در سیم و کابل داشته باشند.



ساعات آموزشی

جمع	عملی	نظری

کار عملی (۲)



هدف: راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون با کلید سه فاز ساده زبانه ای (نوع گردنان یا تابلویی)

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	m۱	
۱ عدد	Q۱	
۱ عدد	F۱	

تذکر:




کلید تابلوی مورد استفاده برای انجام کار بایستی قبل در داخل قوطی یا روی پایه مناسب نصب شود.

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

نکات حفاظتی و اجرایی

- قبل از وصل کلید، تمامی سیم‌هایی که زیر پیچ‌ها قرار داده‌اید را مورد بازبینی قرار دهید تا کاملاً زیر پیچ بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشد (شکل ۱۳۳-الف).

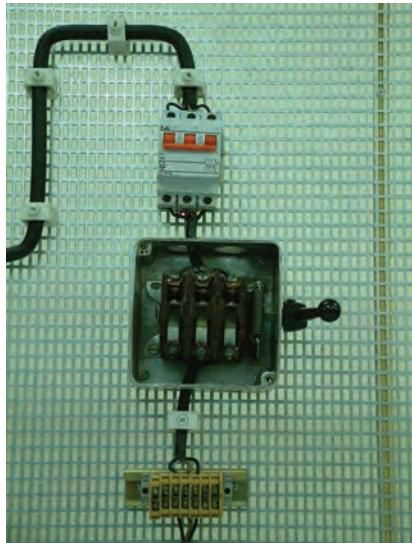

(الف)



(ب)




(ت)



(پ)



(ث)

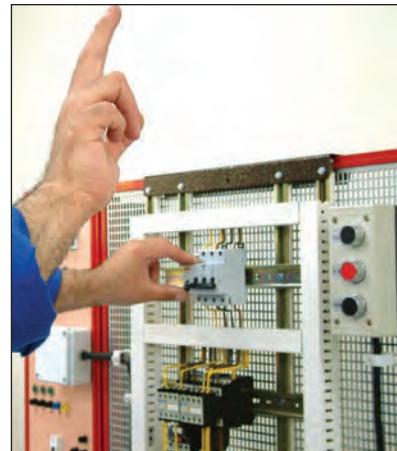

(ج)

شکل ۱۳۳



مراحل اجرای کار

۱۳۴- وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱۳۴ روی تابلو نصب کنید.



شکل ۱۳۴- نمای تابلو و قطعات نصب شده روی آن

۱۳۵- در نصب وسایل دقت کنید، کابل بین قطعات، مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی از کابل انشعاب گرفته و اتصال داد (شکل ۱۳۵).

۱۳۶- با استفاده از نقشه داده شده در شکل ۱۳۲ سیم های کابل را مطابق شکل ۱۳۶ به پیچ های ورودی فیوز مینیاتوری سه فاز وصل و از پیچ های خروجی فیوز سه فاز اصلی را به پیچ هایی از کلید که با حروف L_1 , L_2 , L_3 و R , S و T مشخص شده اند وصل کنید.

۱۳۷- پیچ هایی از کلید که با حروف U_1 , V_1 و W_1 یا U , V و W مشخص شده اند را به سه سر U_1 , V_1 و W_1 یا U , V و W کلاف های موتور مطابق شکل ۱۳۷ وصل کنید.




شکل ۱۳۵- نمای قطعات نصب شده روی تابلو

۱۳۸- تخته کلم موتور را بررسی کنید تا انتهای کلاف های موتور مطابق شکل ۱۳۸ به صورت ستاره وصل شده باشد.

۱۳۹- فیوز مینیاتوری را وصل کنید. کلید را در حالت وصل قرار دهید و کار کرد موتور در حالت ستاره را مشاهده کنید.


۱۴۰- مشخصات وسایلی که در این مدار به کار برده اید را در جدول ۱۵ بنویسید.

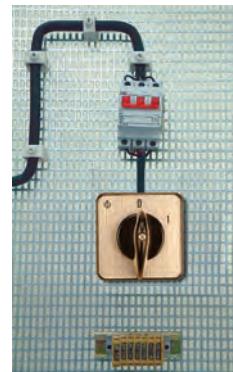

شکل ۱۳۶- نمای قطعات نصب شده با کابل ورودی برق

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

جدول ۱۵

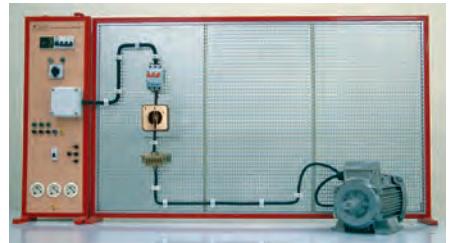


شکل ۱۳۷- نمای قطعات نصب شده به همراه کابل و موتور متصل شده




شکل ۱۳۸

۱۴۱- نقشه مونتاژ وسایل مدار و نقشه اتصال موتور به کلید در استاندارد قدیم و IEC را در دفتر گزارش کار رسم کنید.

کلید دستی سه فاز چپ گرد - راست گرد زبانه ای

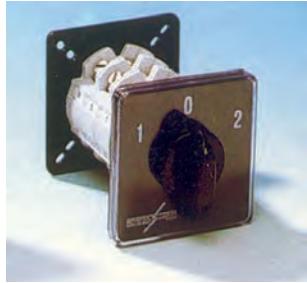

شکل ۱۳۹



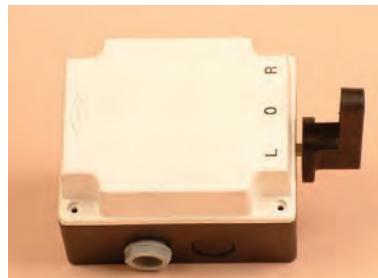


شکل ۱۴۰

همان طوری که در قسمت کلیدهای ساده اصول کار کلید زبانه ای توضیح داده شد، در این کلید نیز مشابه کلید زبانه ای ساده در اثر چرخاندن اهرم، صفحه زبانه دار، تغییر وضعیت می دهد و در این صورت بر اثر قرار گرفتن فروزنگی ها و برجستگی ها جلوی پایه پلاتین ها تیغه هایی بسته یا باز می شوند در شکل ۱۴۱-الف شمای حقیقی کلید چپ گرد - راست گرد زبانه ای در استاندارد (VDE) نشان داده شده است. در وضعیت R کلید، سه فاز S، R و T شبکه به ترتیب به ترمینال های U، V، و W موتور وصل می شوند و موتور در جهت راست می گردد. در وضعیت L کلید جای دو فاز R و S روی ترمینال های موتور با هم عوض شده و موتور در جهت چپ می چرخد. در وضعیت صفر، کلید موتور خاموش است. در شکل ۱۴۱-ب شمای فنی مدار کلید چپ گرد - راست گرد زبانه ای را مشاهده می کنید.

شکل ۱۳۹ تصویر واقعی یک کلید زبانه ای تابلویی و شکل ۱۴۰ تصویر کلید زبانه ای رو کار را نشان می دهد.

شمای حقیقی مدار کلید چپ گرد - راست گرد زبانه ای در استاندارد IEC به صورت شکل ۱۴۲ است. همان گونه که در شکل مشخص شده در وضعیت (۱) کلید، ترمینال های ۱، ۳ و ۵ به ترتیب به ترمینال های ۲، ۴ و ۶ و سه فاز L₁ و L₂، شبکه به ترمینال های U₁، V₁ و W₁ موتور متصل شده و موتور به صورت راست گرد به گردش درمی آید.

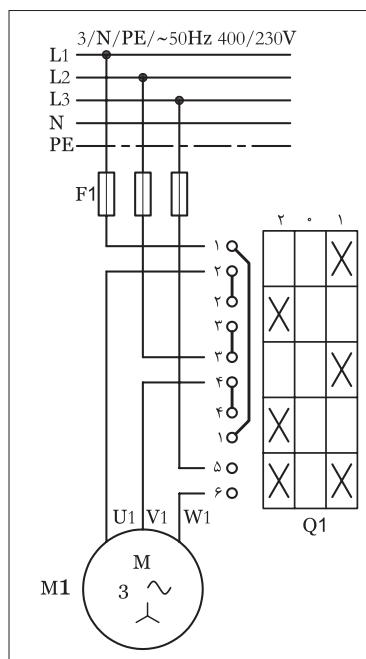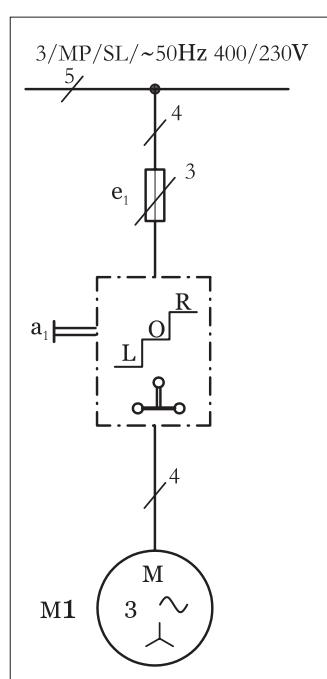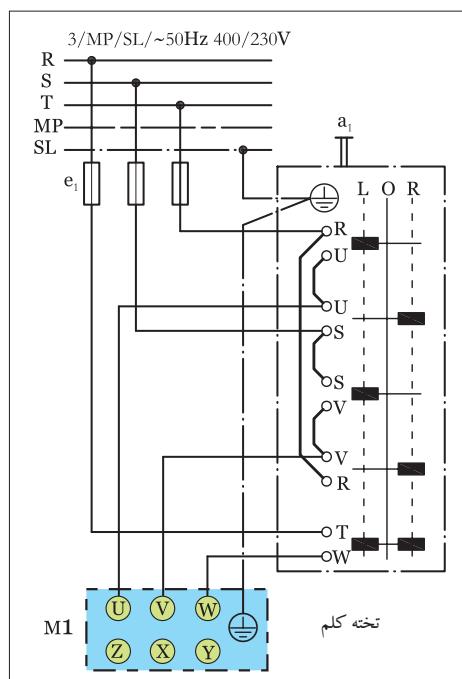

الف) شمای حقیقی
ب) شمای فنی مدار
شکل ۱۴۱- مدار کلید چپ گرد و راست گرد زبانه ای در استاندارد (VDE)

شکل ۱۴۲- شمای حقیقی مدار کلید چپ گرد و راست گرد زبانه ای در استاندارد (IEC)



ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۳)



هدف: راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون با کلید سه فاز چپ گرد - راست گرد زبانه ای تابلویی (گردن)

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام و سایل و ابزار
۱ عدد	m۱	
۱ عدد	Q۱	
۱ عدد	F۱	

تذکرہ:



کلید تابلوی مورد استفاده برای انجام کار بایستی قبل از دخول قوطی یا روی پایه مناسب نصب شود.

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

موائل اجرای کار



شکل ۱۴۳

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱۴۳ روی تابلو نصب کنید.

در نصب وسایل دقت کنید که کابل بین قطعات، مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انشعاب گرفته و اتصال داد (شکل ۱۴۴).



شکل ۱۴۴

با استفاده از نقشه داده شده در شکل ۱۳۸ سیم های کابل را مطابق شکل ۱۴۵ به پیچ های ورودی فیوز مینیاتوری سه فاز وصل کنید و از پیچ های خروجی فیوز سه فاز اصلی را به پیچ هایی از کلید که با حروف L_1 , L_2 , L_3 و T یا R مشخص شده اند وصل کنید.

پیچ هایی از کلید که با حروف U_1 , V_1 و W_1 یا U , V و W مشخص شده اند را به سه سر U_1 , V_1 و W_1 یا U , V و W کلاف های موتور مطابق شکل ۱۴۶ وصل کنید.

تخته کلم موتور را بررسی کنید تا انتهای کلاف های موتور مطابق شکل ۱۴۷ به صورت مثلث وصل شده باشند.

فیوز مینیاتوری را وصل کنید. کلید را در حالت راست گرد (R یا ۱) قرار داده و وضعیت کار کرد و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

کلید را به حالت اول باز گردانید و سپس در حالت چپ گرد (L یا ۲) قرار دهید و وضعیت کار و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

کلید را در حالت قطع (۰) قرار دهید.

مشخصات وسایلی که در این مدار به کار برده اید را در جدول ۱۶ بنویسید.

جدول ۱۶

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

تمرین

نقشه مونتاژ وسایل مدار و نقشه اتصال موتور به کلید در استاندارد قدیم و IEC را در دفتر گزارش کار رسم کنید.






شکل ۱۴۶

کلید دستی ستاره – مثلث زبانه‌ای

در شکل ۱۴۸-الف شمای حقیقی کلید زبانه‌ای ستاره مثلث در استاندارد VDE مشاهده می‌شود. هر گاه کلید را یک مرحله حرکت دهیم تا از وضعیت صفر درآید و در وضعیت ستاره قرار گیرد یک سری زبانه‌ها (پلاتین‌ها) به سمت جلو حرکت می‌کند و تعدادی از پیچ‌های کلید را به یکدیگر اتصال می‌دهد. به همین ترتیب اگر کلید در وضعیت مثلث قرار گیرد این حالت برای برقی پیچ‌ها به صورت اتصال‌های جدید اتفاق می‌افتد ولی در برخی پیچ‌های کلید، عمل قطع صورت نمی‌گیرد بلکه در حالت دوم نیز عمل اتصال مجددأ تکرار می‌شود.

شکل ۱۴۸-ب شمای فنی کلید زبانه‌ای ستاره مثلث نشان داده شده است.

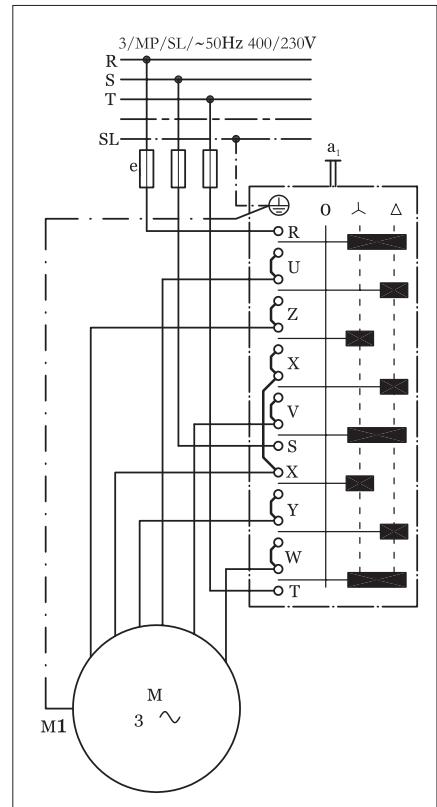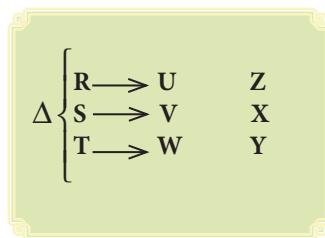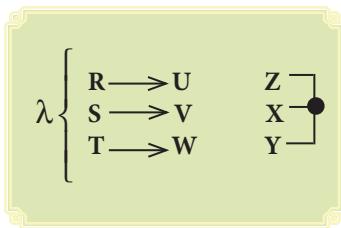


الف) نقشه (شمای) حقیقی


در شکل ۱۴۹ تصویر واقعی کلید ستاره مثلث زبانه‌ای (نوع بدنه چدنی) و در شکل ۱۵۰ تصویر یک نمونه کلید ستاره مثلث (نوع تابلویی) را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۴۹

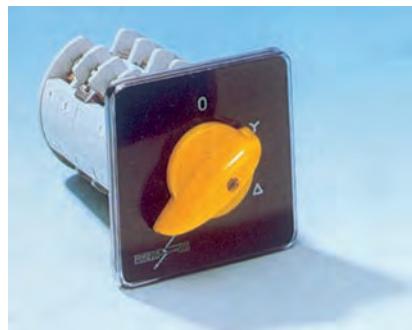


شکل ۱۵۰

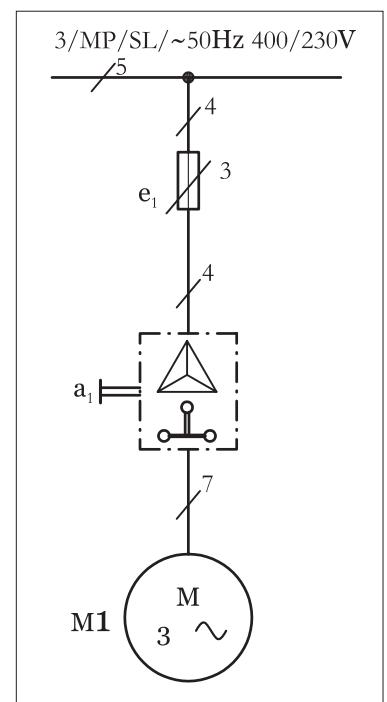

ب) نقشه (شمای) فنی

کلید ستاره مثلث در استاندارد جدید (IEC) به صورت شکل ۱۵۱ است. خطوطی که به صورت افقی مرکز، دو ضربدر هر ستون را در کلید به هم وصل می‌کند نشان دهنده آن است که آن زبانه کلید در هر دو حالت وصل قرار دارد و با تغییر وضعیت، کلید قطع نمی‌شوند.

شکل ۱۴۸

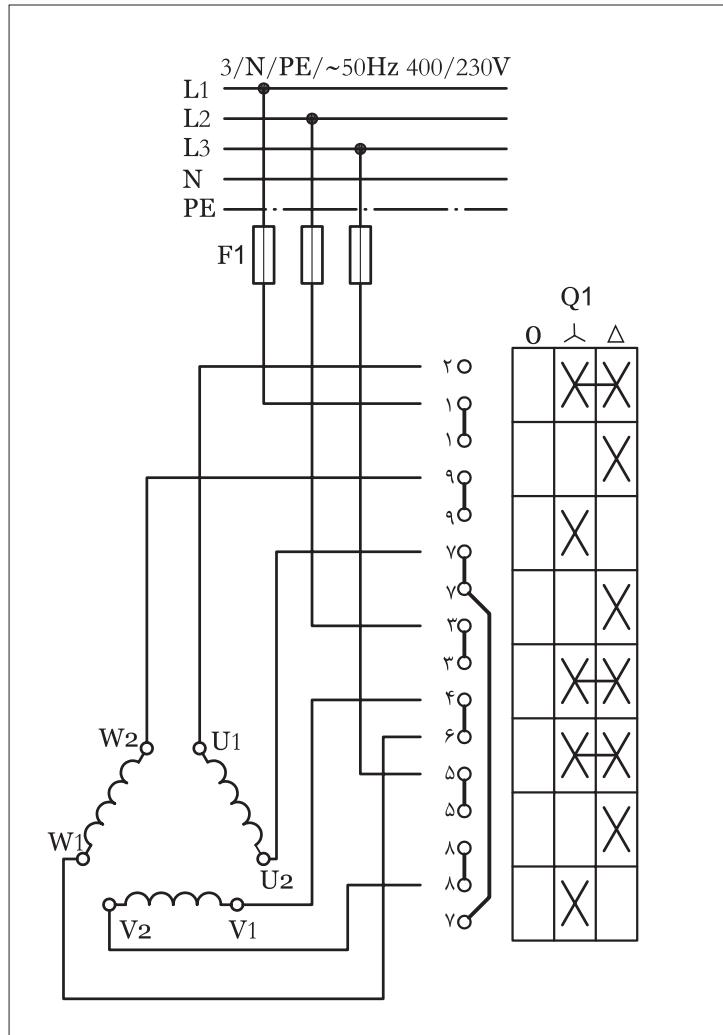

شكل ١٥١

$$\lambda \left\{ \begin{array}{l} L_1 \rightarrow U_1 \\ L_2 \rightarrow V_1 \\ L_3 \rightarrow W_1 \end{array} \quad \begin{array}{l} W_2 \rightarrow \\ U_2 \rightarrow \\ V_2 \rightarrow \end{array} \right.$$

$$\Delta \left\{ \begin{array}{l} L_1 \rightarrow U_1 \rightarrow W_2 \\ L_2 \rightarrow V_1 \rightarrow U_2 \\ L_3 \rightarrow W_1 \rightarrow V_2 \end{array} \right.$$





ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۴)



هدف: راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون با کلید سه فاز ستاره مثلث زبانه‌ای تابلویی در جدول زیر استفاده کنید.

وسایل و تجهیزات مورد ناز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	m۱	
۱ عدد	Q۱	
۱ عدد	F۱	

تذکر:



کلید تابلوی مورد استفاده برای انجام کار بایستی قبلًا در داخل قوطی یا روی پایه مناسب نصب شود.

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.


مراحل اجرای کار




شکل ۱۵۲



شکل ۱۵۳

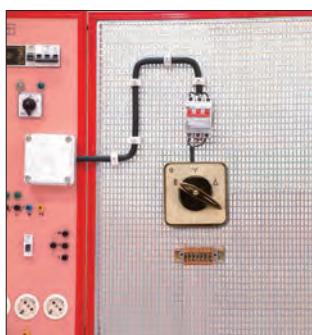

شکل ۱۵۴

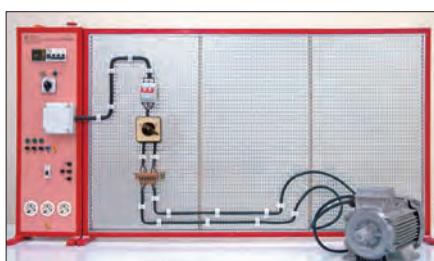

شکل ۱۵۵

مرحله ۱: وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱۵۲ روی تابلو نصب کنید.

مرحله ۲: در نصب وسایل دقت کنید که کابل بین قطعات، مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انسعباب گرفته و اتصال داد (شکل ۱۵۳).

مرحله ۳: با استفاده از نقشه داده شده شکل ۱۵۱ سیم های کابل را مطابق شکل ۱۵۴ به پیچ های ورودی فیوز مینیاتوری سه فاز وصل کنید و از پیچ های خروجی فیوز، سه فاز اصلی را به پیچ هایی از کلید که با حروف L_1 , L_2 و L_3 یا R , S و T مشخص شده اند وصل کنید.

مرحله ۴: پیچ هایی از کلید که با حروف U_1 , V_1 و W_1 (یا U_2 , V_2 و W_2) یا y و Z مشخص شده اند را به پیچ های هم نام خود روی تخته کلم وصل کنید (شکل ۱۵۵).

توجه: تخته کلم موتور را بررسی کنید تا توسط تسمه های مسی به صورت ستاره یا مثلث ثابت وصل نباشد.

مرحله ۵: فیوز را وصل کنید. کلید را ابتدا در حالت قرار داده و شرایط کاری، سرعت و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

مرحله ۶: سپس کلید را در وضعیت قرار دهید و شرایط کاری، سرعت و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

مرحله ۷: کلید را در وضعیت قطع (O) قرار دهید. مشخصات وسایل به کار رفته در مدار را در جدول ۱۷ بنویسید.

جدول ۱۷

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

تمرین

نقشه مونتاژ وسایل مدار و نقشه اتصال موتور به کلید در استاندارد IEC را در دفتر گزارش کار رسم کنید.



ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۵)



هدف: بررسی جریان‌ها و ولتاژ‌های خطی و فازی در اتصال ستاره متعادل و نا متعادل


وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام و سایل و ابزار	
۶ عدد	-	سپیچ لامپ	
۶ عدد	E	لامپ رشته‌ای ۱۰۰W	
از هر کدام ۱ عدد	E	لامپ رشته‌ای ۶۰W, ۱۵۰W	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	Q1	کلید سه فاز قطع و وصل زبانه‌ای	
۳ عدد	A	آمپر متر باحداکثر ۵A رنج	
۳ عدد	V	ولت متر باحداکثر ۵۰۰V رنج	


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعت‌های کار عملی محسوب شده است.

مواحل اجرای کار الف — اتصال ستاره متعادل

مرحله I

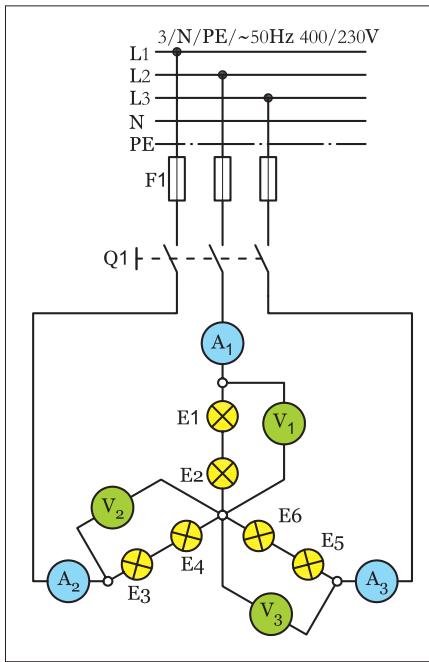


شکل ۱۵۶

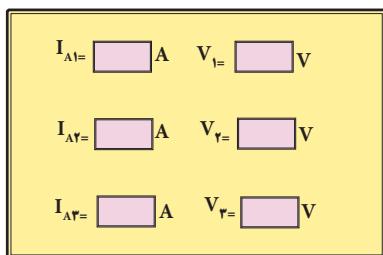

مدار شکل ۱۵۶ را با کمک شش لامپ ۱۰۰W مطابق شکل ۱۵۷ روی تابلو برق بیندید. اتصال های بین قطعات مدار را توسط سیم و از زیر پیچ پایینی ترمینال ها انجام دهید.


فیوز مینیاتوری را وصل کنید و سپس کلید Q1 را در حالت ON قرار دهید و ولتاژ و جریان هریک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید.

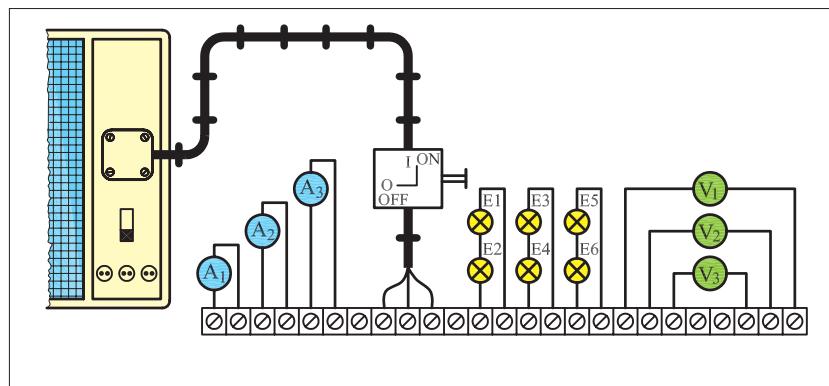



شکل ۱۵۷

مقادیر اندازه گیری شده معرف کدامیک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

کلید را در حالت OFF قرار دهید و مدار را خاموش کنید.

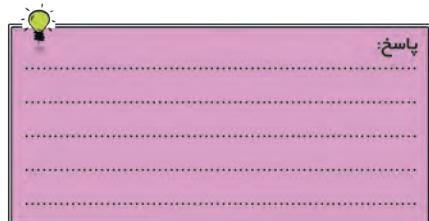

پاسخ:

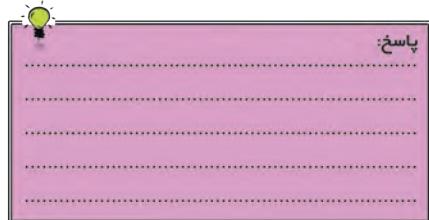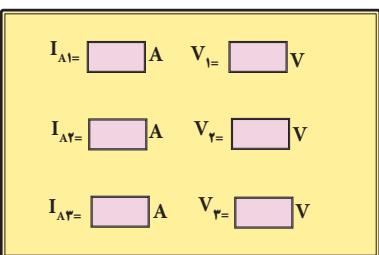

پاسخ:

مرحله II

یکی از فیوزها را قطع کنید و دو فیوز دیگر را در حالت وصل بگذارید. کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

نتایج این مرحله را با مرحله (I) مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید؟

III مرحله

کلید Q1 را قطع کنید.
لامپ های E1 و E2 را از روی سرپیچ باز کنید.
کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت مترها و آمپرمترها را بخوانید و یادداشت کنید.

نتایج این مرحله را با مراحل I و II مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
فیوز مینیاتوری سه فاز F1 و کلید Q1 را قطع کنید.

IV مرحله

محل قرار گرفتن آمپرمترها و ولت مترها را مطابق مدار شکل ۱۵۸ تغییر دهید.
ابتدا فیوز و سپس کلید را در حالت وصل قرار دهید.
مقادیر ولتاژ و جریان هریک از ولت مترها و آمپرمترها را بخوانید و یادداشت کنید.

مقادیر اندازه گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

پاسخ:

از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده در دو مرحله I و IV چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ:

آیا نتایج به دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟


پاسخ:

$$I_{A1} = \boxed{} A \quad V_{1\text{v}} = \boxed{} V$$

$$I_{A2} = \boxed{} A \quad V_{2\text{v}} = \boxed{} V$$

$$I_{A3} = \boxed{} A \quad V_{3\text{v}} = \boxed{} V$$

پاسخ:

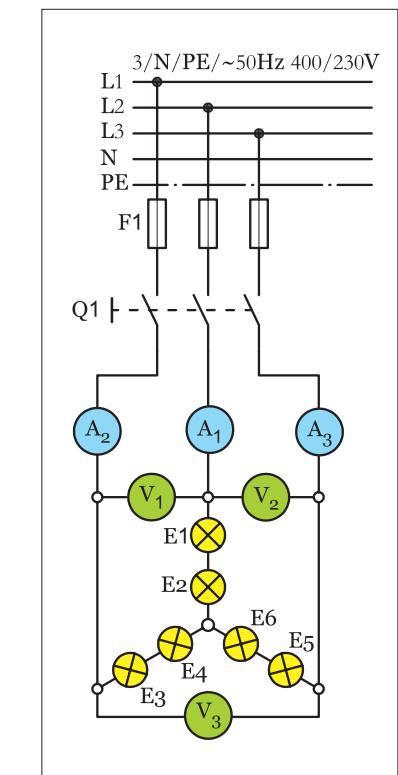

شکل ۱۵۸

$$I_{A1} = \boxed{} A \quad V_{1\text{v}} = \boxed{} V$$


$$I_{A2} = \boxed{} A \quad V_{2\text{v}} = \boxed{} V$$

$$I_{A3} = \boxed{} A \quad V_{3\text{v}} = \boxed{} V$$


ب — اتصال ستاره نامتعادل

مرحله V

مدار شکل ۱۵۹ را مطابق شکل ۱۶۰ روی تابلو برق بیندید. اتصال های بین قطعات مدار را توسط سیم و از زیر پیچ پایینی ترمینال ها انجام دهید.

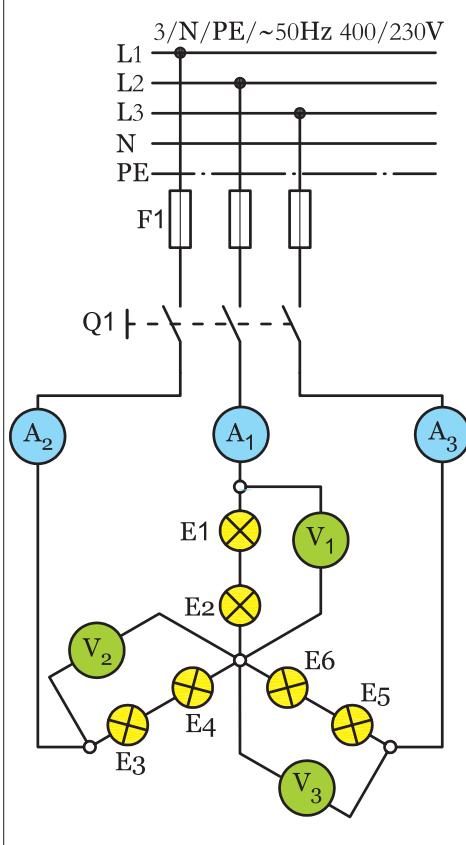

شکل ۱۵۹

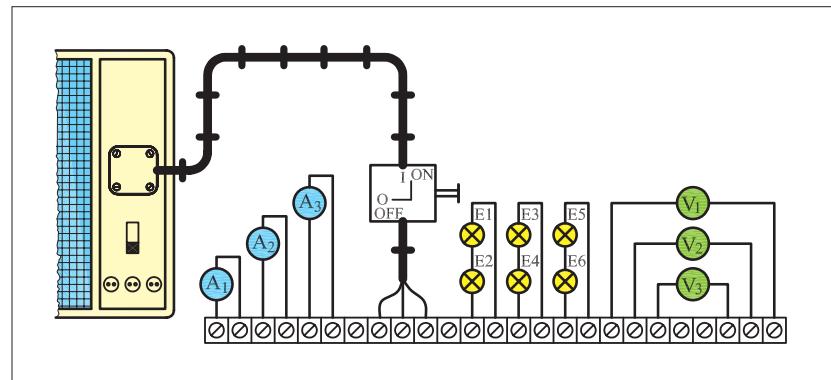


شکل ۱۶۰

توان لامپ های موجود در مدار را به صورت زیر، روی سرپیچ ها قرار دهید.

$$E_1 = 100\text{W} \quad E_3 = 60\text{W} \quad E_5 = 150\text{W}$$


$$E_2 = 100\text{W} \quad E_4 = 60\text{W} \quad E_6 = 150\text{W}$$

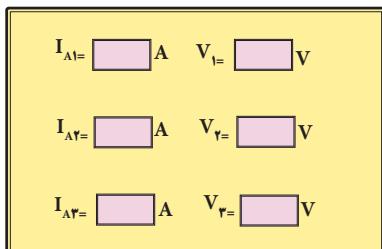

فیوز مینیاتوری F1 را وصل کنید و سپس با وصل کلید Q1 ولتاژ و جریان هریک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید.


مقادیر اندازه گیری شده مصرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

فیوز مینیاتوری F1 و کلید Q1 را در حالت خاموش قرار دهید.

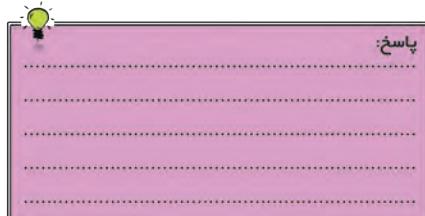


مرحله VI

محل قرار گرفتن آمپر مترها و ولت مترها را مطابق شکل ۱۶۱ تغییر دهید.
مقادیر ولتاژ و جریان هر یک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید.

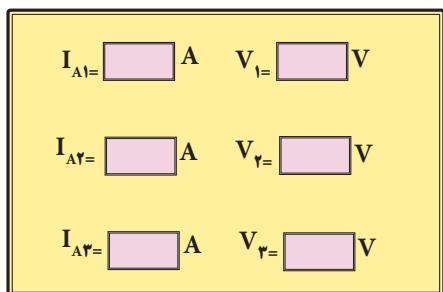

مقادیر اندازه گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی
اتصال ستاره است؟

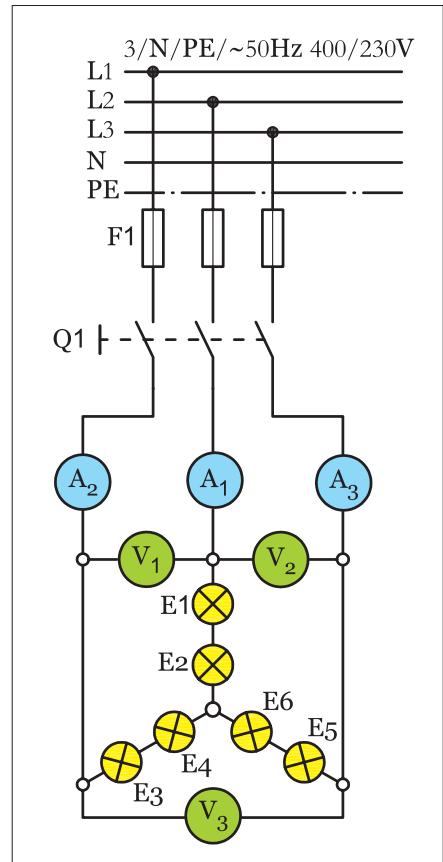

شکل ۱۶۱



از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده در دو مرحله VII و VI چه نتیجه ای می گیرید؟



آیا نتایج به دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟





ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۶)



هدف: بررسی جریان‌ها و ولتاژهای خطی و فازی در اتصال مثلث متعادل و نا متعادل

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسایل و ابزار	
۶ عدد	-	سرپیچ لامپ	
۶ عدد	E	لامپ رشته‌ای ۱۰۰W	
از هر کدام ۱ عدد	E	لامپ رشته‌ای ۶۰, ۱۵۰W	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه‌فاز	
۱ عدد	Q1	کلید سه‌فاز قطع و وصل زبانه‌ای	
۳ عدد	A	آمپر متر باحداکثر رنج ۵A	
۳ عدد	V	ولت متر باحداکثر رنج ۵۰۰V	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعت‌های کار عملی محسوب شده است.




مراحل اجرای کار


الف — اتصال مثلث متعادل

مرحله I

مدار شکل ۱۶۲ را با کمک شش لامپ ۱۰۰W مطابق شکل ۱۶۳ روی تابلوی برق بیندید. اتصال‌های بین قطعات مدار را توسط سیم و از زیر پیچ پایینی ترمینال‌ها انجام دهید.

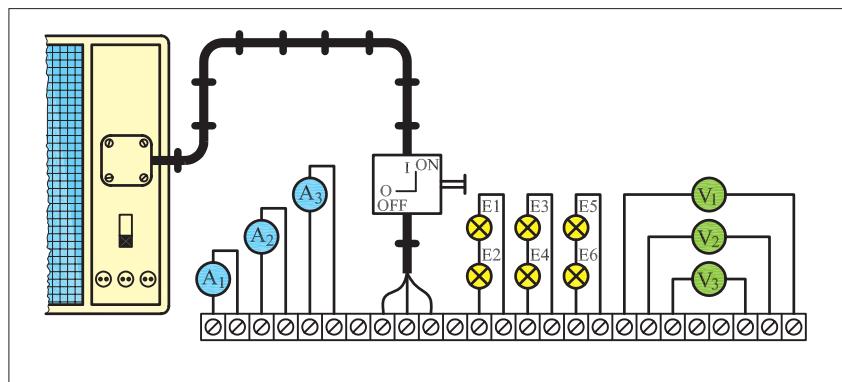

شکل ۱۶۳

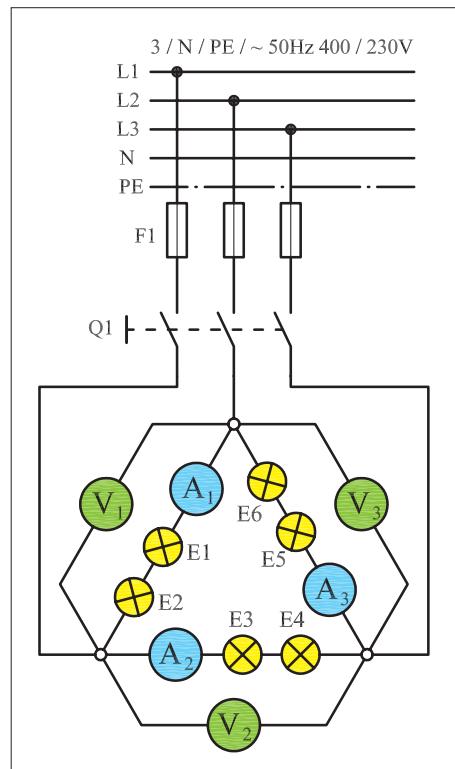

شکل ۱۶۲

فیوز مینیاتوری را وصل کنید و سپس کلید Q1 را در حالت ON قرار دهید و ولتاژ و جریان هریک از ولت‌مترها آمپرmetrها را بخوانید.

مقادیر اندازه گیری شده معرف کدامیک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟

کلید را در حالت OFF قرار دهید و مدار را خاموش کنید.

مرحله II

یکی از فیوزها را قطع کنید و دو فیوز دیگر را در حالت وصل بگذارید. کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت‌مترها و آمپرmetrها را بخوانید و یادداشت کنید.

نتایج این مرحله را با مرحله I مقایسه کنید، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ:

$I_{A1} =$	<input type="text"/> A	$V_1 =$	<input type="text"/> V
$I_{A2} =$	<input type="text"/> A	$V_2 =$	<input type="text"/> V
$I_{A3} =$	<input type="text"/> A	$V_3 =$	<input type="text"/> V

پاسخ:

$I_{A1} =$	<input type="text"/> A	$V_1 =$	<input type="text"/> V
$I_{A2} =$	<input type="text"/> A	$V_2 =$	<input type="text"/> V
$I_{A3} =$	<input type="text"/> A	$V_3 =$	<input type="text"/> V

مرحله III

$$I_{A1} = \boxed{} A \quad V_1 = \boxed{} V$$

$$I_{A2} = \boxed{} A \quad V_2 = \boxed{} V$$



$$I_{A3} = \boxed{} A \quad V_3 = \boxed{} V$$

کلید Q1 را قطع کنید.
لامپ های E1 و E2 را از روی سرپیچ باز کنید.

کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

نتایج این مرحله را با مراحل I و II مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

فیوز مینیاتوری سه فاز F1 و کلید Q1 را قطع کنید.

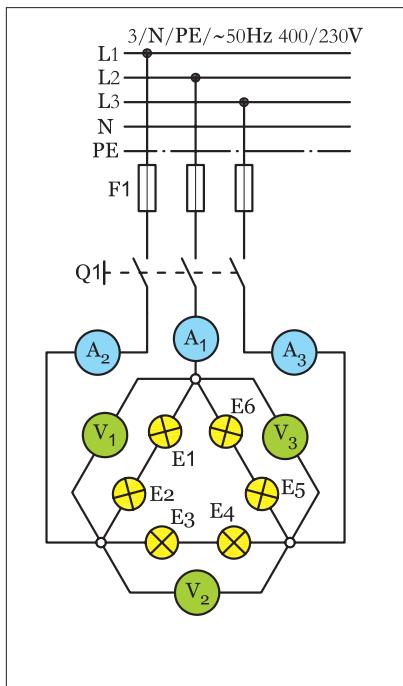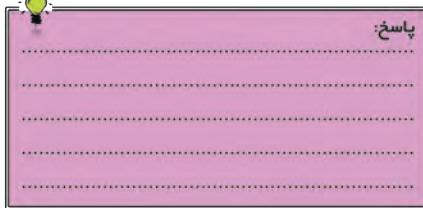

شکل ۱۶۴

مرحله IV

محل قرار گرفتن آمپر مترها و ولت مترها را مطابق مدار شکل ۱۶۴ تغییر دهید.


ابتدا فیوز F1 و سپس کلید Q1 را در حالت وصل قرار دهید.
مقادیر ولتاژ و جریان هریک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_{A1} = \boxed{} A \quad V_1 = \boxed{} V$$

$$I_{A2} = \boxed{} A \quad V_2 = \boxed{} V$$



$$I_{A3} = \boxed{} A \quad V_3 = \boxed{} V$$

مقادیر اندازه گیری شده معرف کدامیک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟

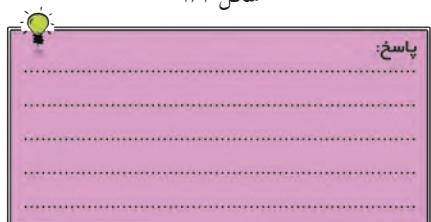

از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده در دو مرحله ای I و IV چه نتیجه ای می گیرید؟

آیا نتایج به دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟

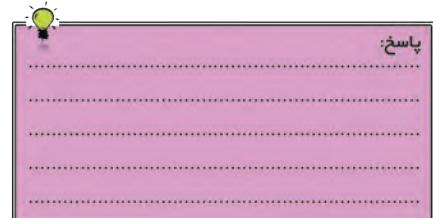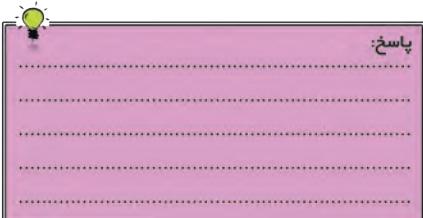



ب — اتصال مثلث نامتعادل

مرحله


مدار شکل ۱۶۵ را مطابق شکل ۱۶۶ روی تابلوی برق بیندید. اتصال‌های بین قطعات مدار را توسط سیم و از زیر پیچ پایینی ترمینال‌ها انجام دهید.
توان لامپ‌های موجود در مدار را به صورت زیر، روی سرپیچ‌ها قرار دهید.

$$\begin{array}{lll} E_1 = 100\text{W} & E_3 = 60\text{W} & E_5 = 150\text{W} \\ E_2 = 100\text{W} & E_4 = 60\text{W} & E_6 = 150\text{W} \end{array}$$

فیوز مینیاتوری F_1 را وصل کنید و سپس با وصل کلید Q_1 ولتاژ و جریان هریک از ولت‌مترها و آمپرmetرهای را بخوانید.

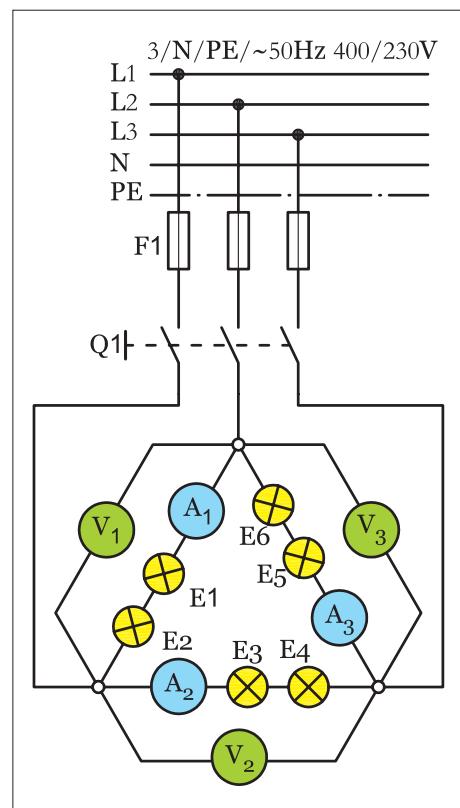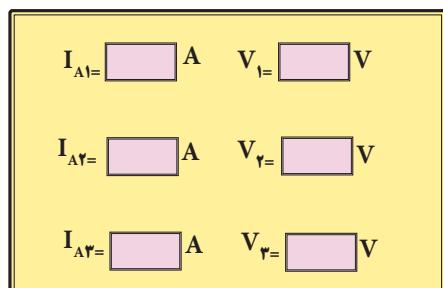


شکل ۱۶۵

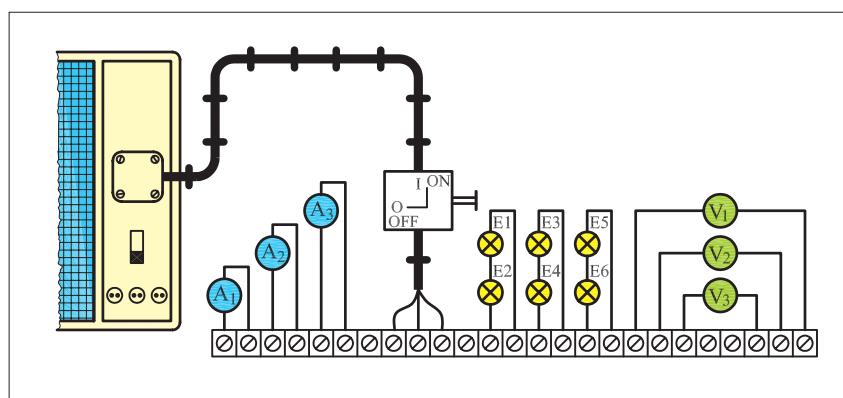

شکل ۱۶۶


مقادیر اندازه‌گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟

فیوز مینیاتوری F_1 و کلید Q_1 را در حالت خاموش قرار دهید.

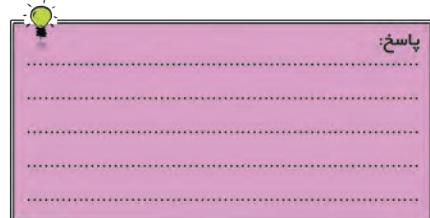

مرحله VI


محل قرار گرفتن آمپر مترها و ولت مترها را مطابق شکل ۱۶۷ تغییر دهید.
مقادیر ولتاژ و جریان هر یک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید.

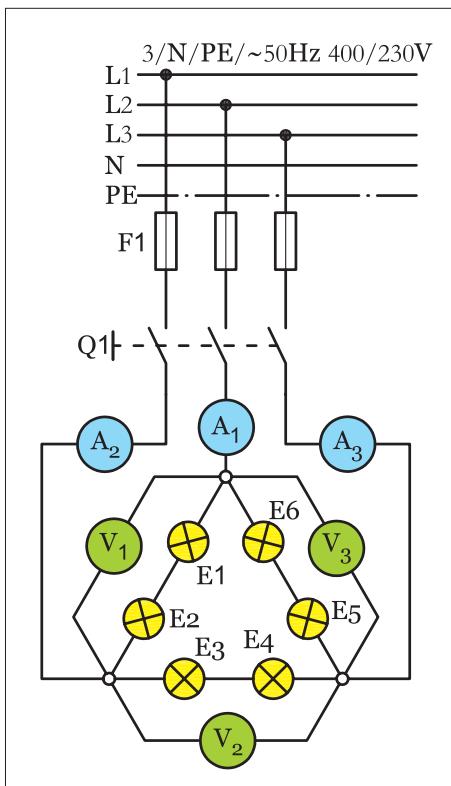


شکل ۱۶۷

$I_{A1} =$ <input type="text"/> A	$V_1 =$ <input type="text"/> V
$I_{A2} =$ <input type="text"/> A	$V_2 =$ <input type="text"/> V
$I_{A3} =$ <input type="text"/> A	$V_3 =$ <input type="text"/> V


مقادیر اندازه گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی
اتصال مثلث است؟

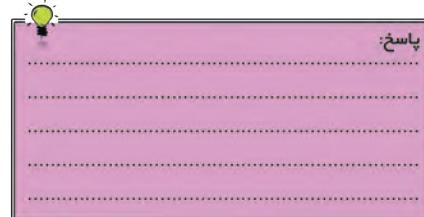

از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده در دو مرحله V و VI چه نتیجه ای
می گیرید؟

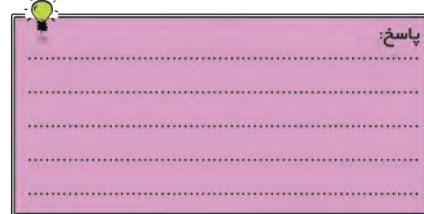

آیا نتایج به دست آمده با مطالع نظری مطابقت دارد؟

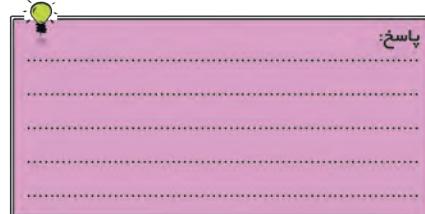



ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۷)



هدف: بررسی جریان‌ها و ولتاژ‌های فازی و خطی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار	
۱ عدد	M۱	موتور سه فاز	
۱ عدد	Q۱	کلید سه فاز ستاره مثلث زبانه‌ای	
۱ عدد	F۱	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۳ عدد	A	آمپر متر باحداکثر ۵A رنج	
۳ عدد	V	ولت متر باحداکثر ۵۰V رنج	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

مراحل اجرای کار

I مرحله

وسایل را طبق مدار شکل ۱۶۸ با راهنمایی معلم خود روی تابلوی برق نصب کنید و مدار را بیندید.

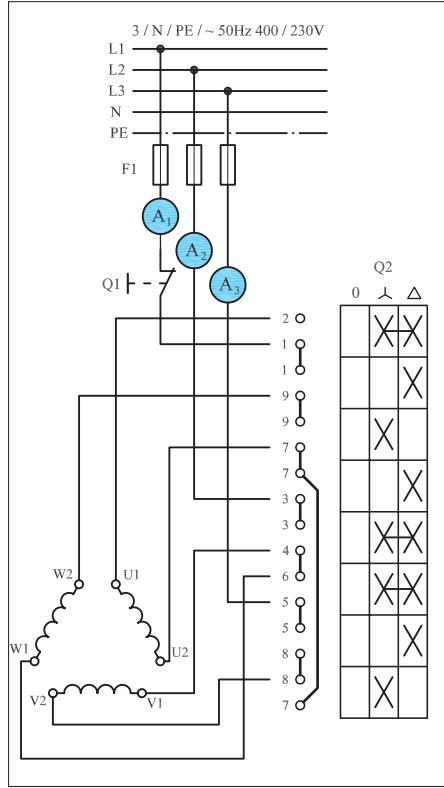

شکل ۱۶۸

توجه: در مراحل مختلف این آزمایش اجازه ندهید تا موتور به مدت زیادی دو فاز کار کند.

فیوز مینیاتوری سه فاز F1 را وصل کنید و کلید تک پل Q1 را در حالت وصل قرار دهید.
کلید Q2 را روی حالت قرار دهید و جریان هریک از آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_{A1} = \boxed{\quad} \text{ A}$$

$$I_{A2} = \boxed{\quad} \text{ A}$$

$$I_{A3} = \boxed{\quad} \text{ A}$$

وضعیت کلید Q2 را به حالت تغییر دهید و سپس جریان هریک از آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.


$$I_{A1} = \boxed{\quad} \text{ A}$$

$$I_{A2} = \boxed{\quad} \text{ A}$$

$$I_{A3} = \boxed{\quad} \text{ A}$$

نتایج حاصل از جریان های اندازه گیری شده در حالت و را با هم مقایسه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

کلید Q2 را به حالت (O) در آورید و مدار را خاموش کنید.

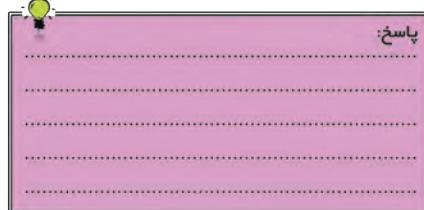

مرحله II

کلید Q2 را در وضعیت قرار دهید تا موتور به گردش درآید.

در این شرایط کلید Q1 را برای مدت زمان کوتاهی قطع کنید تا فاز L1 قطع شود. حال جریان آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

کلید تک پل Q1 را به حالت وصل باز گردانید.

وضعیت کلید ستاره مثلث Q2 را در حالت قرار دهید.

در این شرایط کلید Q1 را برای مدت زمان کوتاهی قطع کنید تا فاز L1 قطع شود. حال جریان آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

کلید Q1 را وصل کنید و سپس کلید Q2 را در حالت (O) قرار دهید تا موتور خاموش شود.

فیوز سه فاز F1 را در حالت خاموش قرار دهید تا مدار موتور از شبکه جدا شود.

$$I_{A1} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

$$I_{A2} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

$$I_{A3} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

$$I_{A1} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

$$I_{A2} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

$$I_{A3} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

مرحله III

محل کلید تک پل Q1 را مطابق شکل ۱۶۹ تغییر دهید به طوری که بتوان ارتباط سیم پیچ سوم موتور W2 را با کلید قطع کرد.

فیوز سه فاز F1 را در حالت وصل قرار دهید.


کلید ستاره مثلث Q2 را در حالت قرار دهید تا موتور به گردش درآید.

در این شرایط کلید Q1 را برای مدت زمان کوتاهی قطع کنید و جریان آمپر مترها را بخوانید و یادداشت نمایید.

$$I_{A1} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

$$I_{A2} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

$$I_{A3} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

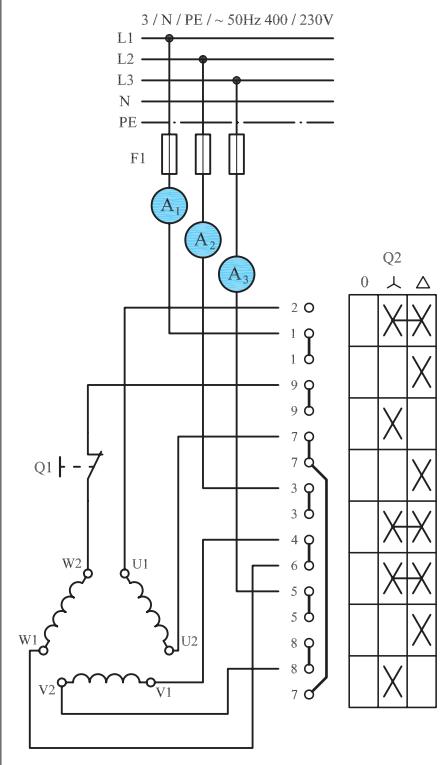

شکل ۱۶۹

$$I_{A1} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$


$$I_{A2} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$

$$I_{A3} = \boxed{\text{---}} \text{ A}$$


کلید تک پل Q1 را به حالت وصل باز گردانید.

وضعیت کلید ستاره مثلث Q2 را در حالت قرار دهید.

در این شرایط کلید Q1 را برای مدت زمان کوتاهی قطع کنید و جریان آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید

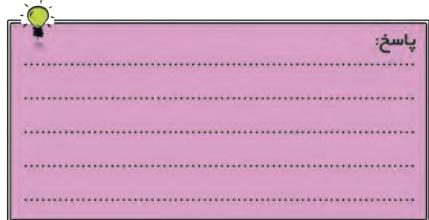

کلید تک پل را به حالت وصل باز گردانید.
وضعیت کلید ستاره مثلث را به حالت (O) باز گردانید و فیوز سه فاز را
نیز قطع کنید.

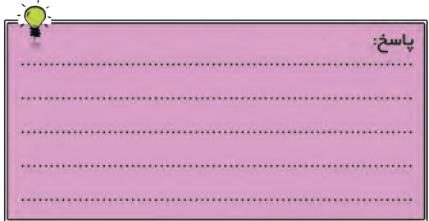

نتایج حاصل از آزمایش های II و III (حالت قطع فاز و قطع سیم پیچی موتور) را با هم مقایسه کنید و در صورت وجود اختلاف، علت را توضیح دهید.


نتایج اندازه گیری ها در حالات مشابه مدارهای لامپی و موتوری را با هم مقایسه کنید و در صورت وجود اختلاف، علت را توضیح دهید.

کلید زبانه‌ای ستاره مثلث چپ گرد - راست گرد

در کارهای قبلی با نحوه عملکرد و اصول کار کلید چپ گرد - راست گرد و همچنین کلید ستاره مثلث به صورت جداگانه آشنا شده‌اید.

در گذشته‌ای نه چندان دور برای اتصال یک موتور ستاره مثلث که بتواند به صورت چپ گرد - راست گرد نیز کار کند لازم بود از این دو کلید به صورت دنبال هم (سری) استفاده شود.

اما در شرایط فعلی کلیدهای ستاره مثلث چپ گرد - راست گرد موجود می باشد و ضرورتی برای وصل مدار به آن صورت نیست. در شکل ۱۷۰ نقشه کلید ستاره مثلث چپ گرد - راست گرد را مشاهده می کنید.

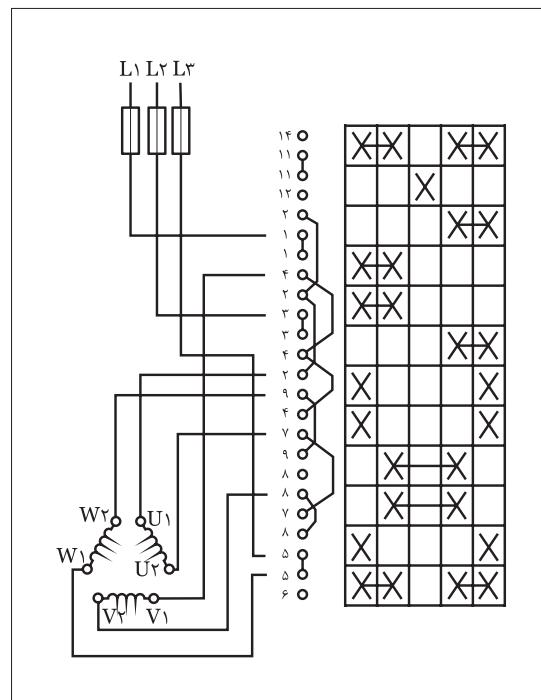

شکل ۱۷۰


همانگونه که مشاهده می کنید این کلید دارای ۵ حالت می باشد.
 این کلید دو وضعیت \perp و Δ در حالت راست گرد (حالت ۱) و دو وضعیت \perp و Δ در حالت چپ گرد (حالت ۲) و یک حالت خاموش (حالت ۰) در بین این دو حالت است.
 با دقیق در نقشه این کلید مشاهده می شود در حالت راست گرد وضعیت جریان رسانی به کلاف های موتور در شرایط ستاره و مثلث به اختصار مطابق شکل ۱۷۱ است.
 در شکل ۱۷۲ وضعیت اتصال کلاف های کلید در حالت چپ گرد را نشان می دهد همانطوری که مشاهده می کنید در این وضعیت جای دو فاز L۱ و L۲ عوض شده است.
 امروزه در کاتالوگ کلیدهای سه فاز از نقشه های دیگری برای نشان دادن وضعیت عملکرد کنتاکت های داخل کلید استفاده می شود که تصویر ستاره - مثلث چپ گرد - راست گرد آن در شکل ۱۷۳ نشان داده شده است.

حالت راست گرد (۱)


حالت ستاره (\perp)	حالت مثلث (Δ)
$L_1 \rightarrow U_1$	$L_1 \rightarrow U_1 \rightarrow W_2$
$L_2 \rightarrow V_1$	$L_2 \rightarrow V_1 \rightarrow U_2$
$L_3 \rightarrow W_1$	$L_3 \rightarrow W_2 \rightarrow V_2$
	به یکدیگر وصل می شوند.

شکل ۱۷۱

حالت چپ گرد (۱)

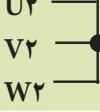حالت ستاره (\perp)	حالت مثلث (Δ)
$L_1 \rightarrow U_1$	$L_1 \rightarrow V_1 \rightarrow W_2$
$L_2 \rightarrow V_1$	$L_2 \rightarrow U_1 \rightarrow U_2$
$L_3 \rightarrow W_1$	$L_3 \rightarrow W_1 \rightarrow V_2$
	به یکدیگر وصل می شوند.

شکل ۱۷۲

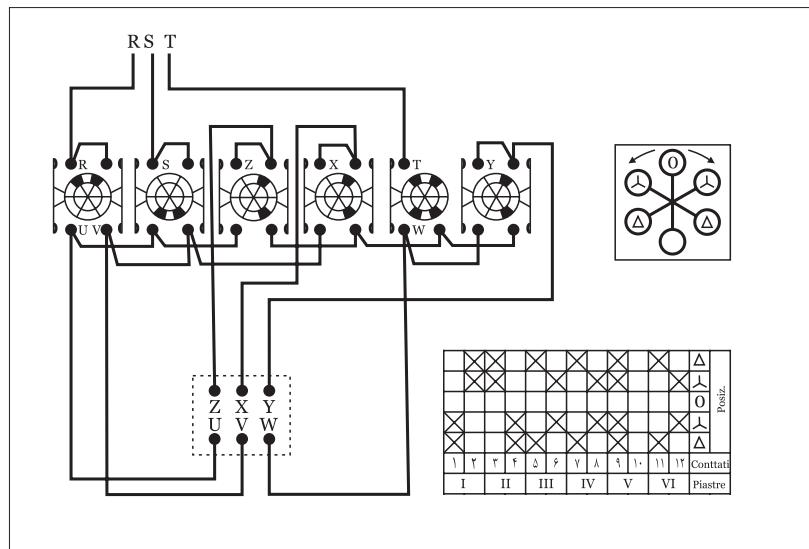

شکل ۱۷۳

ساعت آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۸)



هدف: راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره مثلث چپ گرد - راست گرد

وسایل و تجهیزات مورد نازد: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

نام وسایل و ابزار	حرف مشخصه	تعداد
	M1	1 عدد
	Q1	1 عدد
	F1	1 عدد

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.



مراحل اجرای کار عملی

مطابق الگوهای داده شده در مجموعه کارهای قبلی ابتدا فیوز سپس کلید و در خاتمه ترمینال را روی تابلو نصب نموده و با بهره‌گیری از نقشه اتصال کلید مدار مورد نظر را وصل کنید.




شکل ۱۷۴

سه فاز L_1 ، L_2 ، L_3 را به داخل کلید وصل و ضمناً پیچ‌های U_1 ، V_1 ، W_1 و U_2 ، V_2 ، W_2 تخته کلم موتور را به پیچ‌های هم نام آنها در کلید اتصال دهید.

فیوز مینیاتوری مدار را وصل کرده و ابتدا کلید را در حالت ستاره ($\begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array}$) و مثلث (Δ) شرایط راست گرد (وضعیت ۱) و سپس در حالت ستاره ($\begin{array}{c} \diagdown \\ \diagup \end{array}$) و مثلث (Δ) چپ گرد (وضعیت ۲) قرار داده و وضعیت کار کرد موتور را مشاهده کنید.

کلید را در حالت (O) قرار داده و فیوز را نیز قطع (حالت O) کنید.

مشخصات وسایل بکار رفته در مدار را در جدول ۱۸ بنویسید.

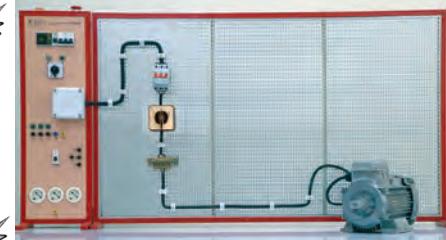

شکل ۱۷۵

جدول ۱۸

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

کلید زبانه‌ای موتور سه فاز دو سرعته با سیم پیچ جداگانه

همانطوری که می‌دانید تغییر تعداد قطب‌های سیم پیچی با سرعت موتور رابطه دارد بر همین اساس در برخی موتورهای سه فاز برای ایجاد دو سرعت مختلف در یک موتور از دو گروه سیم پیچی جداگانه که هر یک برای تعداد قطبی مشخص طراحی و سیم پیچی آن در فضای داخلی استاتور قرار داده شده استفاده می‌شود. در این موتورها از هر سیم پیچی سرهای جداگانه‌ای روی تخته کلم آن قرار می‌گیرد و نحوه اتصال سیم پیچی‌های آن نیز مستقل (ستاره یا مثلث) است.



شکل ۱۷۶

سرهای مربوط به سرعت اول (سرعت کمتر) را با اندیس ۱ و سرهای مربوط به سرعت دوم (سرعت بیشتر) را با اندیس ۲ نشان می‌دهند.

سرعت اول

$$\begin{aligned} L_1 &\longrightarrow 1U \\ L_2 &\longrightarrow 1V \\ L_3 &\longrightarrow 1W \end{aligned}$$

سرعت دوم


$$\begin{aligned} L_1 &\longrightarrow 2U \\ L_2 &\longrightarrow 2V \\ L_3 &\longrightarrow 2W \end{aligned}$$

شکل ۱۷۷


در شکل ۱۷۶ تصویر واقعی یک موتور سه فاز دو سیم پیچ جداگانه مشاهده می‌کنید.

شکل ۱۷۷ خلاصه‌ای از نحوه اتصال موتور دو سرعته سیم پیچ جداگانه را نشان می‌دهد.


در تصاویر شکل ۱۷۸ مدار مربوط به چگونگی اتصال کلیدهای زبانه‌ای خاص این نوع موتورها در دو استاندارد IEC و VDE به همراه شمای فنی (تک خطی) مدار آنها نشان داده شده است.

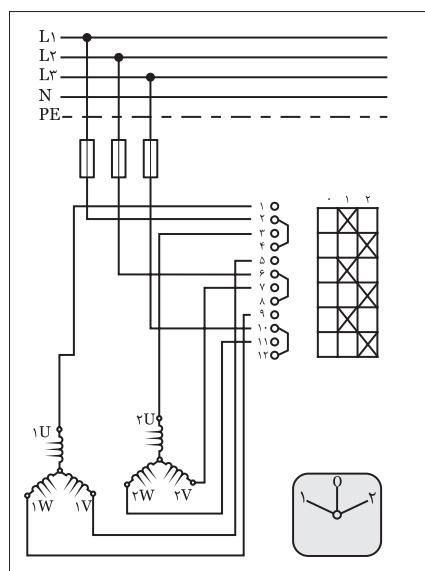

الف) شمای حقیقی اتصال موتور سیم پیچ جداگانه دو سرعته در استاندارد IEC

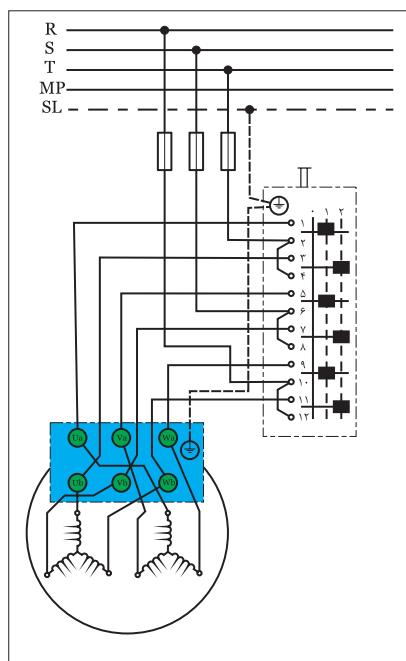

ب) راه اندازی موتور با دو سیم پیچ جدا دو سرعته با اتصال ستاره در استاندارد VDE

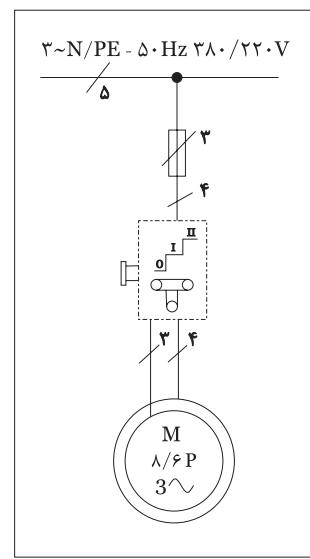

ج) شمای فنی موتور دو سرعته با دو سیم پیچ جدا

شکل ۱۷۸

در شکل ۱۷۹ تصویر واقعی یک نمونه کلید زبانه‌ای موتور دو سرعته سیم پیچ جداگانه نشان داده شده است.



شکل ۱۷۹



ساعت آموزشی

جمع	عملی	نظری

کار عملی (۹)



هدف: راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون دو سرعته با سیم پیچ جدا گانه

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	M۱	
۱ عدد	Q۱	
۱ عدد	F۱	


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

موائل اجرای کار

مطابق الگوهای داده شده در مجموعه کارهای قبلی ابتدا فیوز سپس کلید و در خاتمه ترمینال را روی تابلو نصب نموده و با بهره‌گیری از نقشه اتصال کلید و مدار مورد نظر را وصل کنید.



شکل ۱۸۰

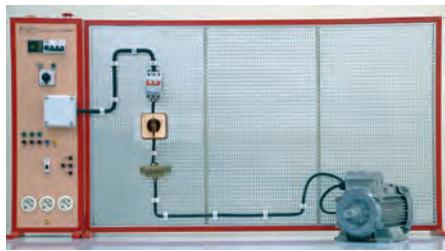

شکل ۱۸۱

سه فاز، I_1 ، I_2 ، I_3 را به داخل کلید وصل و ضمناً پیچ‌های $1U$ ، $1V$ ، $1W$ و $2U$ ، $2V$ ، $2W$ تخته کلم موتور را به پیچ‌های هم نام آنها در کلید اتصال دهید.

فیوز مینیاتوری مدار را وصل کرده و ابتدا کلید را در حالت ۱ و سپس در حالت ۲ قرار داده و وضعیت کار کرد موتور را مشاهده کنید.

کلید را در حالت ۰ قرار داده و فیوز را نیز قطع (حالت ۰) کنید.


مشخصات وسایل بکار رفته در مدار را در جدول ۱۹ بنویسید.

جدول ۱۹


ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

کلید زبانه‌ای موتور سه فاز دو سرعته دالاندر

مотор سه فاز دالاندر یک موتور سه فاز دو سرعته‌ای است که نسبت سرعت‌های آنها $\frac{1}{2}$ است. یعنی سرعت کم این موتورها نصف سرعت زیاد آنها است. در این موتورها برای رسیدن به مهم از سه گروه کلاف که دارای سر سیم‌هایی از نصف کلاف نیز هستند استفاده می‌شود. در شکل ۱۸۲ کلاف‌های یک موتور سه فاز دالاندر را به همراه حروف اختصاری سر کلاف‌ها نشان داده شده است.

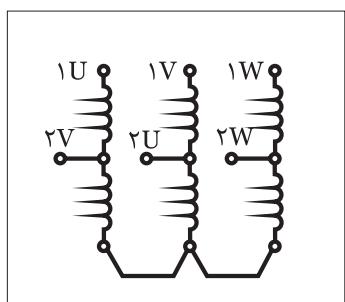

شکل ۱۸۲

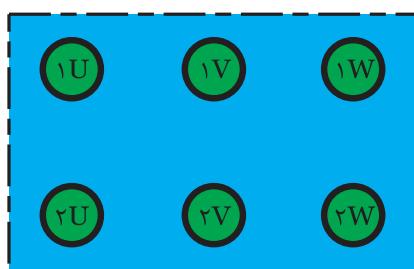


شکل ۱۸۳

سر سیم‌های موتور دالاندر روی تخته کلم موتور به صورت شکل ۱۸۳ است. حروف بکار رفته به همراه رقم (۱) مربوط به دور کند و حروف با رقم (۲) نشان داده شده است.


در موتورهای والاندر از یک گروه کلاف برای دو منظور استفاده شده و نحوه اتصال آن شرایط خاصی دارد.

شکل ۱۸۴ چگونگی اتصال کلافهای موتور والاندر در شرایط دور کند که تحت عنوان "اتصال مثلث سری" معروف است را نشان می‌دهد.


نحوه اتصال کلافهای موتور والاندر در شرایط دور تند که بنام "اتصال ستاره موازی" یا "ستاره دوبل" معروف است را در شکل ۱۸۵ مشاهده می‌نمایید.

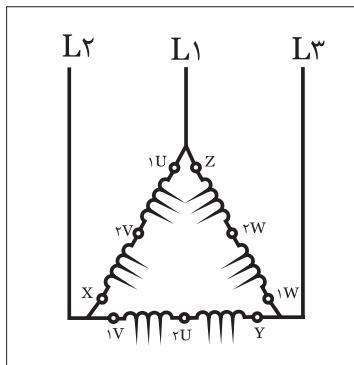


شکل ۱۸۴

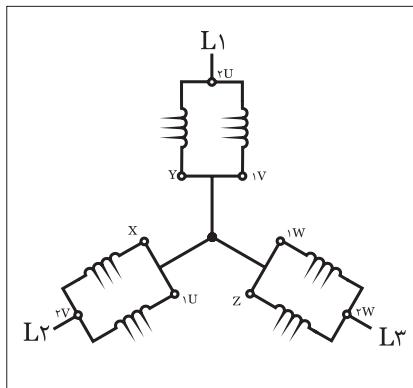


شکل ۱۸۵

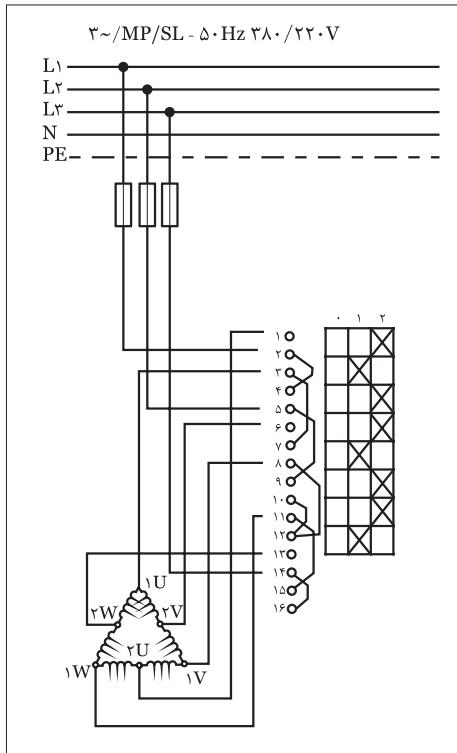

الف) شمای حقیقی مدار والاندر در استاندارد IEC

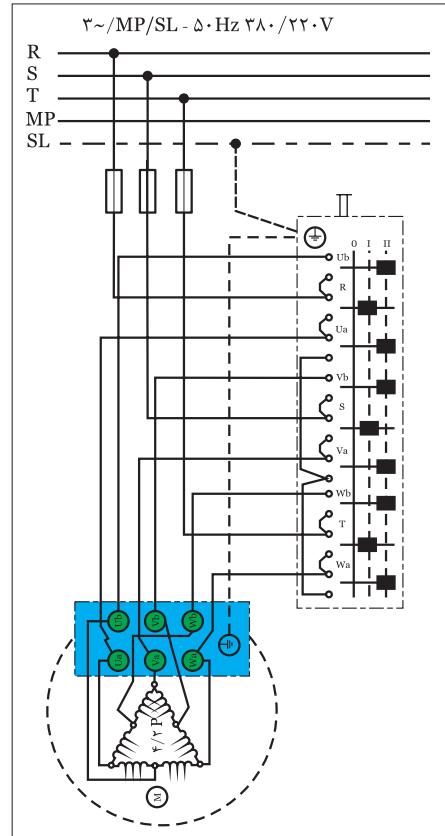

ب) شمای فنی مدار والاندر در استاندارد VDE

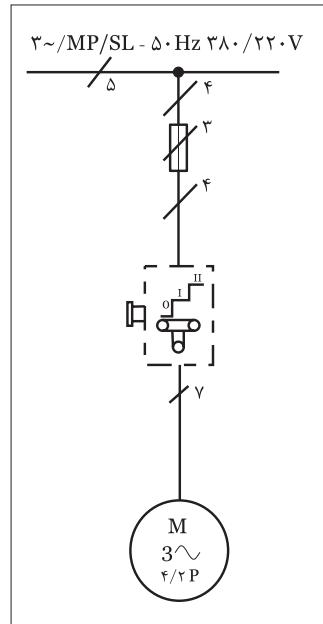

ج) شمای حقیقی مدار والاندر در استاندارد VDE

شکل ۱۸۶

ساعت آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۱۰)



هدف: راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون دو سرعته دالاندر

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	M1	
۱ عدد	Q1	
۱ عدد	F1	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.



مراحل اجرای کار

مطابق الگوهای داده شده در مجموعه کارهای قبلی ابتدا فیوز سپس کلید و در خاتمه ترمینال را روی تابلو نصب نموده و با بهره‌گیری از نقشه اتصال کلید مدار مورد نظر را وصل کنید.

سه فاز L_1 ، L_2 ، L_3 را به داخل کلید وصل و ضمناً پیچ‌های U_1 ، U_2 ، U_3 و W_1 ، W_2 ، W_3 تخته کلم موتور را به پیچ‌های هم نام آنها در کلید اتصال دهید.

فیوز مینیاتوری مدار را وصل کرده و ابتدا کلید را در حالت ۱ و سپس در حالت ۲ قرار داده و وضعیت کار کرد موتور را مشاهده کنید.

کلید را در حالت ۰ قرار داده و فیوز را نیز قطع (حالت ۰) کنید.

مشخصات وسائل بکار رفته در مدار را در جدول (۲۰) بنویسید.



شکل ۱۸۷



شکل ۱۸۸

جدول ۲۰


ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

کلید زبانه‌ای دالاندر چپ‌گرد - راست‌گرد

در مباحث گذشته با اصول کار و همچنین نحوه عملکرد دالاندر و همچنین کلید چپ‌گرد - راست‌گرد به صورت مستقل آشنا شده‌اید.

در گذشته برای اینکه یک موتور دالاندر به صورت چپ‌گرد یا راست‌گرد نیز کار کند از این دو کلید به صورت مستقل و دنبال هم (به صورت سری) استفاده می‌شد. اما در حال حاضر که کلیدهای دالاندر چپ‌گرد - راست‌گرد موجود می‌باشد ضرورتی برای وصل مدار به آن صورت نیست.

در شکل ۱۸۹ نقشه کلید دالاندر چپ‌گرد - راست‌گرد را مشاهده می‌کنید. همانگونه که مشاهده می‌کنید این کلید دارای ۵ حالت می‌باشد.

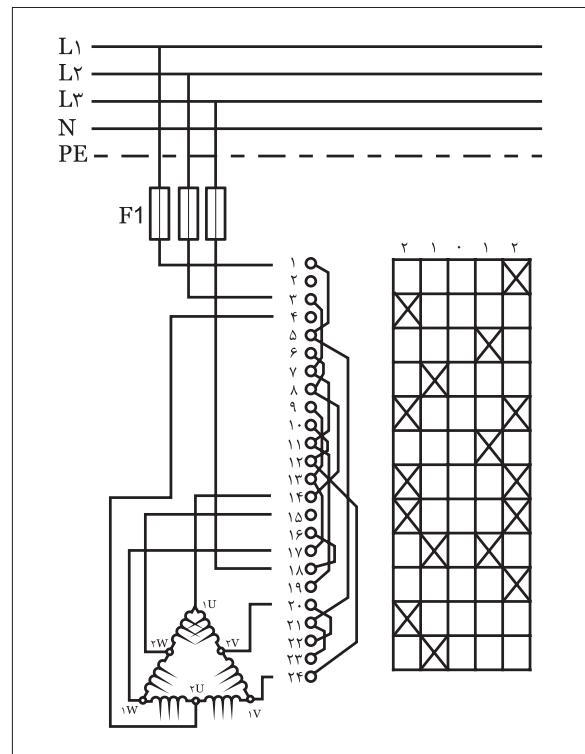

شکل ۱۸۹

دو وضعیت دور کند و دور تند در حالت راست گرد (حالت ۱) و دو وضعیت کند و تند در حالت چپ گرد (حالت ۲) و یک حالت خاموش (حالت ۰) در بین این دو حالت است.

حالات راست گرد (۱)		حالات چپ گرد (۲)	
دور کند	دور تند	دور کند	دور تند
$L_1 \rightarrow ۱U$ $L_2 \rightarrow ۱V$ $L_3 \rightarrow ۱W$ $۲U$ $۲V$ $۲W$	$L_1 \rightarrow ۲U$ $L_2 \rightarrow ۲V$ $L_3 \rightarrow ۲W$ $۱U$ $۱V$ $۱W$	$L \rightarrow ۱U$ $L \rightarrow ۱V$ $L \rightarrow ۱W$ $۲U$ $۲V$ $۲W$	$L \rightarrow ۲U$ $L \rightarrow ۲V$ $L \rightarrow ۲W$ $۱U$ $۱V$ $۱W$
باز هستند	به یکدیگر وصل می شوند.	باز هستند	به یکدیگر وصل می شوند.

شکل ۱۹۰

شکل ۱۹۱



ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

کار عملی (۱۱)



هدف: راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون دو سرعته دالاندر به صورت چپ گرد - راست گرد

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	M۱	
۱ عدد	Q۱	
۱ عدد	F۱	


اجرای هر کار عملی نیاز به تنوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

مراحل اجرای کار

مطابق الگوهای داده شده در مجموعه کارهای قبلی ابتدا فیوز سپس کلید و در خاتمه ترمینال را روی تابلو نصب نموده و با بهره‌گیری از نقشه اتصال کلید مدار مورد نظر را وصل کنید.



شکل ۱۹۲

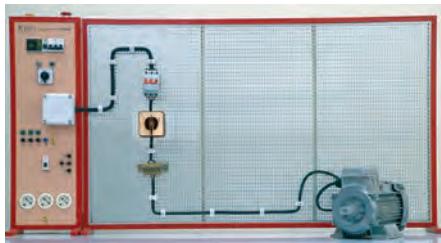

شکل ۱۹۳

جدول ۲۱

مشخصات	نام وسیله یا قطعه	ردیف
		۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
		۷
		۸

سه فاز L₁، L₂، L₃ را به داخل کلید وصل و ضمناً پیچ‌های U، V، W و U، V، W تخته کلم موتور را به پیچ‌های هم نام آنها در کلید اتصال دهید.

فیوز مینیاتوری مدار را وصل کرده و ابتدا کلید را در حالت ۱ و سپس در حالت ۲ قرار داده و وضعیت کار کرد موتور را مشاهده کنید.

کلید را در حالت ۰ قرار داده و فیوز را نیز قطع (حالت ۰) کنید.

مشخصات وسایل بکار رفته در مدار را در جدول ۲۱ بنویسید.

مشخصه‌های کلیدهای دستی

امروزه در کنار نقشه حقیقی کلیدها یا کاتالوگ‌ها و حتی روی قاب و بدنه آنها از یکسری عالیم که نشان دهنده کاربرد و نحوه عملکرد آن می‌باشد استفاده می‌شود. جدول ۲۲ تصویری از چند نمونه کلید به همراه زمینه کاربردی آنها را نشان می‌دهد.


جدول ۲۲

نام کلید	
قطع و وصل ساده (۰-۱)	
معکوس کننده جهت گردش موتور (چپ گرد، راست گرد) (۱-۰-۲)	
ستاره- مثلث (۰- - Δ)	
ستاره- مثلث، چپ گرد، راست گرد (Δ- 0 - Δ)	
چند سرعته (۱-۰-۲) - دو سرعته (۰-۱-۲) - سه سرعته (۰-۱-۲-۳)	
راهاندازی موتورهای تک فاز	
انتخاب کننده فاز (برای دستگاههایی اندازه گیری - مانند کلید ولت‌متر)	

آشنایی با کنتاکتور، شستی استپ و استارت

کنتاکتور

در تقسیم‌بندی کلیدها، کنتاکتور به عنوان یک کلید مرکب معرفی شد چرا که فرمان قطع و وصل آن به کمک انژری واسطه‌ای به نام الکتریسیته انجام می‌شود به عبارت دیگر کنتاکتور را می‌توان یک کلید الکترو-مغناطیسی تعریف کرد. ساختمان داخلی کنتاکتور از یک سیم پیچ یا هسته مغناطیسی تشکیل می‌شود. هسته مغناطیسی دو تکه است. روی قسمت ثابت بوبین نصب می‌شود. قسمت دیگر متحرک است و توسط فنرهایی از قسمت ثابت جدا نگه داشته می‌شود. روی بدنه کنتاکتور تعدادی ترمینال و کنتاکت به طور ثابت قرار می‌گیرد. بر روی هسته متحرک نیز تعدادی تیغه نصب می‌شود. این تیغه‌ها می‌توانند کنتاکت‌ها را وصل یا قطع کنند.

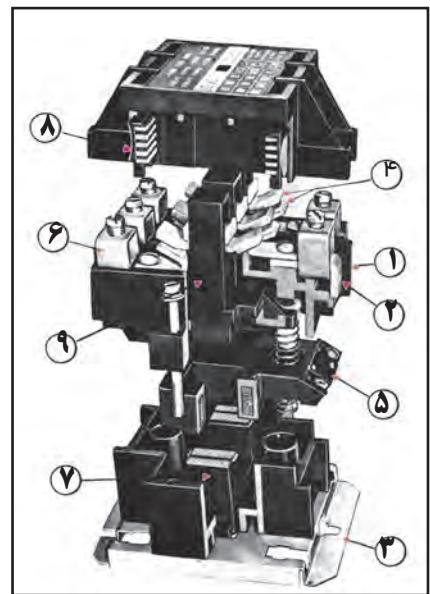

شکل ۱۹۴

طرز کار کنتاکتور

وقتی بوبین کنتاکتور تحریک یعنی به ولتاژ نامی وصل شود، هسته آن مغناطیسی می‌شود و بخش ثابت هسته، بخش متحرک را به سمت خود جذب می‌کند و کنتاکت‌های متحرک ارتباط الکتریکی بین کنتاکت‌های ثابت دو طرف کنتاکتور را برقرار می‌سازد یا این ارتباط را قطع می‌کند. در این شرایط فنرهایی که در زیر هسته متحرک قرار دارند فشرده شده و آماده می‌مانند تا هنگام قطع تغذیه بوبین قسمت متحرک را به جای اول خود باز می‌گردانند. درنتیجه ارتباط الکتریکی بین کنتاکت‌های ثابت با جایه‌جا شدن کنتاکت‌های متحرک قطع یا مجدداً وصل می‌شود.

شکل ۱۹۴ تصویریک کنتاکتور را به همراه اجزای تشکیل دهنده آن نشان می‌دهد. در شکل‌های ۱۹۵ و ۱۹۶ مراحل باز کردن یک مدل کنتاکتور را مشاهده می‌کنید.

در کنتاکتورها دو نوع کنتاکت پیش‌بینی شده است. برخی از آن‌ها در حالت خاموش کنتاکتور، قطع هستند که اصطلاحاً به آن‌ها کنتاکت‌های باز (NO)^۱ یا بسته شونده و یک سری از کنتاکت‌های نیز در حالت خاموش کنتاکتور وصل هستند که اصطلاحاً به آن‌ها کنتاکت‌های بسته یا بازشونده (NC)^۲ می‌گویند.

در شکل ۱۹۷ قسمت‌های متحرک هسته کنتاکتور را مشاهده می‌کنید. شکل ۱۹۸ اجزای کنتاکتور باز شده را نشان می‌دهد.

مشخصات کنتاکتور

۱- حامل کنتاکت‌های ثابت (این قسمت باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد)

۲- ترمینال

۳- صفحه فلزی انتهایی برای نصب قسمت‌های ثابت روی آن

۴- کنتاکت‌های ثابت و متحرک (این کنتاکت‌ها باید در یک خط قرار گرفته و از پوشش اکسید نفره به منظور بالابردن ضرب اطمینان در مقابل کار زیاد، در روی آن‌ها استفاده شود).

۵- بوبین کنتاکتور (در این کنتاکتور این بوبین طوری ساخته شده که در مقابل عوامل جوی و نیروهای مکانیکی، مقاوم باشد).

۶- ترمینال‌های ورودی و خروجی (این ترمینال‌ها طوری طراحی می‌شوند که به راحتی قابل دسترسی باشند).


۷- سیستم هسته آهنه‌ی ثابت و متحرک

۸- قسمت کنترل جرقه (این قسمت باید دارای مقاومت زیاد در برابر گرمای حاصل از جرقه ایجاد شده در هنگام قطع کنتاکتور باشد).

۹- حامل کنتاکت‌های متحرک (این قسمت باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد).

۱ - NO - Normally Open

۲ - NC - Normally Close

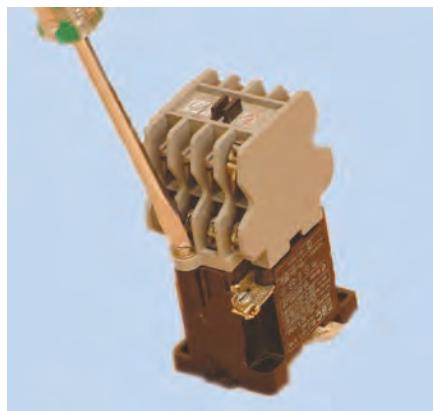

شکل ۱۹۵



شکل ۱۹۶



شکل ۱۹۷




شکل ۱۹۸

شکل های ۱۹۹ و ۲۰۰ تصویر چند نمونه کنتاکتور را نشان می دهد. بوبین کنتاکتورها برای تغذیه با ولتاژ متناوب (AC) و ولتاژ مستقیم (DC) ساخته شده اند. در صورت تغذیه بوبین کنتاکتور با ولتاژ متناوب قسمت متحرک، تحت تأثیر نیروی مغناطیسی ایجاد شده، جذب قسمت ثابت می شود. این نیرو دارای مقداری متغیر است.


زمانی که این نیرو کمتر از نیروی مقاوم فنر باشد قسمت متحرک از قسمت ثابت جدا می شود و با افزایش مقدار نیرو و غلبه بر نیروی مقاوم، فنر به جای اول خود باز می گردد.



شکل ۱۹۹

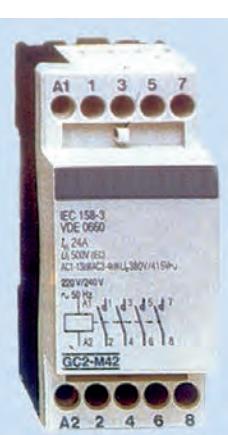

شکل ۲۰۰

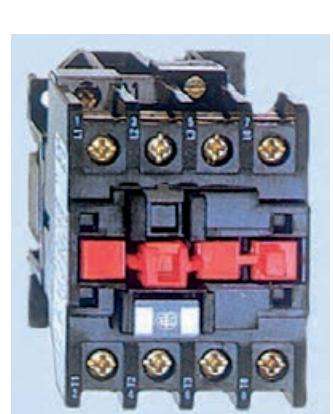

این رفت و برگشت های متوالی خیلی سریع صورت می گیرد. در نتیجه بین دو قسمت ثابت و متحرک هسته سرو صدا و لرزش ایجاد می کند. برای رفع سر و صدا و لرزش، در کف قطب قسمت ثابت از یک حلقه اتصال کوتاه استفاده می کنند. در اثر القاء، در این حلقه ها جریان به وجود می آید. جریان حلقه ها میدان مغناطیسی ایجاد می کنند. این میدان مغناطیسی به کمک میدان اصلی می آید و باعث می شود تا نیروی مغناطیسی همیشه از نیروی مقاوم فنرها بیشتر باشد و به این ترتیب از لرزش هسته جلوگیری می شود.

در صورتی که بوبین کنتاکتور برای تغذیه با ولتاژ مستقیم (DC) طراحی شده باشد، نیروی مغناطیسی ایجاد شده در هسته دارای مقدار ثابت است و نیازی به تعییه حلقه اتصال کوتاه در کف قطب هسته نیست ولی پس از وصل باید یک مقاومت با بوبین سری شود تا از سوختن آن جلوگیری کند.

در شکل های ۲۰۱ و ۲۰۲ چگونگی قرار گرفتن حلقه های اتصال کوتاه روی هسته ثابت و متحرک کنتاکتور مشاهده می کنید.

شکل های ۲۰۳ و ۲۰۴ نحوه خارج کردن حلقه اتصال کوتاه از هسته را نشان می دهد.

مزایای استفاده از کنتاکتورها نسبت به کلیدها


- قابلیت تعداد دفعات قطع و وصل زیاد (عمر مکانیکی زیاد)
- امکان صدور فرمان از چند محل
- داشتن قابلیت طراحی مدارهای فرمان اتوماتیک
- بالابودن سرعت قطع و وصل
- جلوگیری از راه اندازی ناخواسته دستگاه ها پس از قطع برق
- امکان کنترل از راه دور
- تفکیک مدار فرمان از مدار جریان رسان به مصرف کننده (مدار قدرت)
- داشتن درجه ایمنی بیشتر

شکل ۲۰۵ سه مدل مختلف کنتاکتور را نشان می دهد.

پلاک مشخصات کنتاکتور: بر روی بدنه کنتاکتورها یک سری مشخصات به صورت برچسب یا به صورت کلیشه نوشته می شود. نمونه هایی از این ها در شکل های ۲۰۶، ۲۰۷ و ۲۰۸ نشان داده شده است.

این مشخصات عبارتند از:


ولتاژ عایقی نامی (U_i): میزان استحکام عایقی تضمین شده توسط شرکت سازنده برای قسمت های تحت ولتاژ است.

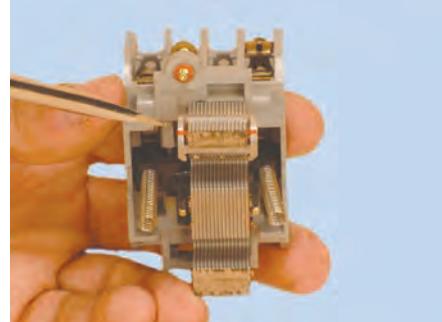


شکل ۲۰۱



شکل ۲۰۲

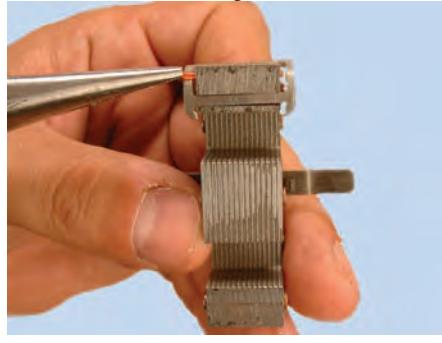


شکل ۲۰۳

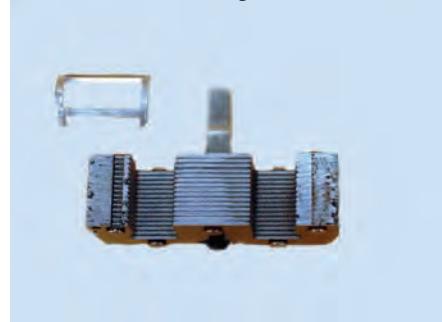

شکل ۲۰۴



شکل ۲۰۵

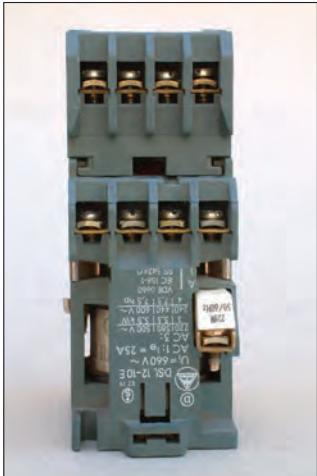

شکل ۲۰۶

ولتاژ کار نامی (Ue): ماکریم ولتاژ قابل تحمل بین کنتاکت های ثابت و متحرک هنگام قطع و وصل را گویند.

ولتاژ نامی بوین (U_b): ولتاژی که بوین با آن کار می کند یا به عبارتی ولتاژ تغذیه بوین کنتاکتور را گویند.

جریان نامی (I_e): جریانی که مجاز است از کنتاکت های قدرت کنتاکتور عبور کند.

جریان مجاز (I_{th}): جریان مجازی که کنتاکتور می تواند تحمل کند به طوری که در زمان نامحدود و بدون قطع و وصل کار کند.

جریان مجاز (I_{th1}): جریان مجاز عبوری از کنتاکتور به ازای یک بار قطع و وصل در هفته را گویند.

جریان مجاز (I_{th2}): جریان مجاز عبوری از کنتاکتور برای یک بار قطع و وصل در یک شیفت کاری است.

طول عمر: در کلیدها طول عمر مکانیکی بر مبنای تعداد دفعات قطع و وصل آن ها بیان می شود. به همین منظور از یک حرف و یک عدد به عنوان ضریب استفاده می شود. جدول ۲۳ حروف اختصاری و مفهوم هریک را نشان می دهد. مثلاً D³ به معنی طول عمری برابر ۳ مرتبه قطع و وصل است.

جدول ۲۳

حرف اختصاری	A	B	C	D	E	F
ضریب	۱۰ ^۳	۱۰ ^۴	۱۰ ^۵	۱۰ ^۶	۱۰ ^۷	۱۰ ^۸

طبقه بندی کاربرد کنتاکتورها: در انتخاب یک کنتاکتور علاوه بر جریان نامی، جریان راه اندازی، نوع جریان و نوع مصرف کننده به استحکام پلاتین ها نیز می بایست توجه داشت. شکل های ۲۰۹ و ۲۱۰ تصاویر نمونه های مختلفی از پلاتین کنتاکتورها با جریان های قابل تحمل مختلف نشان می دهد.



شکل ۲۰۷



شکل ۲۰۹



شکل ۲۱۰

جدول ۲۴ طبقه‌بندی کاربردی کنتاکتور با توجه به نوع جریان آن‌ها را نشان

می‌دهد.

جدول ۲۴


نوع جریان	علامت طبقه‌بندی	مثال برای مورد استفاده
جریان متناوب	AC1	بار غیراندوکتیو – بار با اندوکتیویته ضعیف – گرم کن برقی
	AC2	بدون ترمز جریان مخالف
	AC2'	با ترمز جریان مخالف
	AC3	قطع موتور در هنگام کار
	AC4	برای تعداد دفعات قطع و وصل زیاد با فواصل زمانی کم – ترمز با جریان مخالف – تغییر جهت موتور در حال کار
	AC11	کوپل مغناطیسی
جریان مستقیم	DC1	بار غیراندوکتیو – بار با اندوکتیویته ضعیف – گرم کن برقی
	DC2	قطع موتور در هنگام کار
	DC3	برای تعداد دفعات قطع و وصل زیاد با فواصل زمانی کم – ترمز با جریان مخالف – تغییر جهت موتور در حال کار
	DC4	قطع موتور در هنگام کار
	DC5	برای تعداد دفعات قطع و وصل زیاد با فواصل زمانی کم – ترمز با جریان مخالف – تغییر جهت موتور در حال کار
	DC11	کوپل مغناطیسی

تعداد تیغه‌های کنتاکتور: تعداد تیغه‌ها معمولاً به کمک دو عدد که به واسطه

یک علامت (/) از هم جدا شده‌اند بیان می‌شوند. عدد سمت چپ، تعداد کل تیغه‌های کنتاکتور و عدد سمت راست که اغلب دورقمی است تعداد تیغه‌های بسته و باز کنتاکتور را به این صورت نشان می‌دهند. عدد دهگان نشان دهنده تعداد تیغه‌های باز و عدد یکان نشان دهنده تعداد تیغه‌های بسته است (شکل ۲۱۱).

قسمتی از پلاک کنتاکتور

HL05 /32

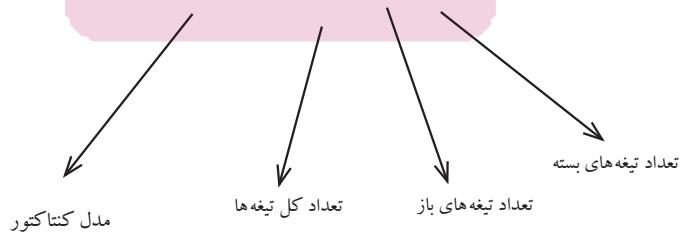

شکل ۲۱۱

جدول ۲۵

VDE-DIN	نرم آلمانی
UTE-NF	نرم فرانسوی
B.S	نرم انگلیسی
G.S.A	نرم کانادایی
I.E.C	نرم کمیسیون بین المللی الکترو تکنیک

نُرم (استاندارد) کنتاکتور: ساخت کنتاکتورها براساس استاندارد مشخص صورت می پذیرد از جمله این استانداردهای مهم می توان به موارد جدول ۲۵ اشاره کرد.

کنتاکتورها دارای مشخصات دیگری نیز هستند که اغلب در کاتالوگ مشخصات آن ها ارائه می شود. در شکل های ۲۱۲ و ۲۱۳ دو نمونه جدول مشخصات کنتاکتورهایی از کارخانجات مختلف ارائه شده است.

TYPE C TRIPLE POLE BLOCK CONTACTORS		3	3	3	3	3
تعداد تیغه های اصلی		3	3	3	3	3
تعداد تیغه های کمکی	1N/O	1N/O+1N/C	1N/O+1N/C	2N/O+2N/C	2N/O+2N/C	
جریان بر حسب آمپر						
ماکریزم جریان عبوری در دمای 40°C برای انواع مختلف	AC-1 & 1th. AC-3 le	20A 12A 9A 7A	20A 12A 9A 7A	25A 16A 12A 8.5A	32A 22A 20A 17A	50A 35A 32A 24A
		0.29	0.32	0.32	0.56	0.95


شکل ۲۱۲




شکل ۲۱۳

توضیح:

برخی مواقع تعداد کنتاکت های باز و بسته موجود روی کنتاکتور مورد نظر برای اتصال مدار به اندازه کافی نیست در این صورت می توان با نصب تیغه های کمکی که بر روی کنتاکتور قرار می گیرند تعداد تیغه های باز و بسته را افزایش داد. شکل های ۲۱۴ و ۲۱۵ کنتاکتورهای مخصوصی که روی آن ها اهرم های قفل شدن وجود دارد و مجموعه تیغه های کمکی را نشان می دهد.

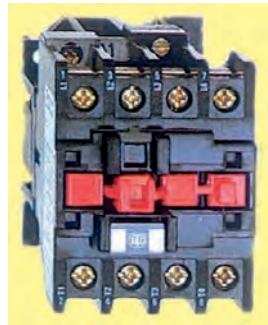

شکل ۲۱۴

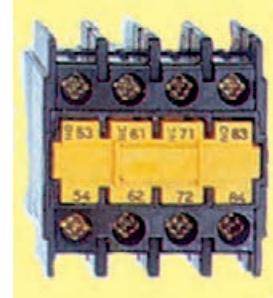

شکل ۲۱۵

شکل ۲۱۶ نحوه قرار دادن تیغه های کمکی (کنتاکتور کمکی) بر روی کنتاکتور اصلی را نشان می دهد.

برای جلوگیری از استهلاک و خرابی پیچ های کنتاکتورها از فیش های ثابتی که قابلیت نصب در زیر پیچ های کنتاکتور را دارند می توان استفاده کرد.(شکل ۲۱۷). برای انتخاب کنتاکتور مناسب جهت راه اندازی موتور سه فاز روتور قفس می باشد علاوه بر جدول ۲۴ به موارد دیگری مانند ولتاژ، فرکانس کار و قدرت موتور توجه شود. جدول ۲۶ یک نمونه جدول انتخاب کنتاکتور را نشان می دهد. در این جدول به ازای توان های مختلف در شبکه سه فاز کنتاکتورهای گوناگونی توصیه شده است. نوع آن ها را با توجه به راهنمای سمت چپ جدول می توان تشخیص داد.

جدول ۲۶- انتخاب کنتاکتور برای موتورهای روتور قفسی

کیلو وات		اسب		جریان سه فاز			
حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر
۰/۱	۲/۲	۰/۱۳	۳				
۲/۳	۳	۳/۱	۴				
۳/۱	۴	۴/۱	۵/۵				
۴/۱	۵/۵	۵/۶	۷/۵				
۵/۶	۷/۵	۷/۶	۱۰				
۷/۶	۹	۱۰/۱	۱۲/۵				
۹/۱	۱۰	۱۲/۶	۱۳/۵				
۱۰/۱	۱۱	۱۳/۶	۱۵				
۱۱/۱	۱۵	۱۵/۱	۲۰				
۱۵/۱	۱۸/۵	۲۰/۱	۲۵				
۱۸/۶	۲۲	۲۵/۱	۳۰				
۲۲/۶	۲۵	۳۰/۱	۳۵				
۲۵/۱	۳۰	۳۵/۱	۴۰				
۳۰/۱	۳۳	۴۰/۱	۴۵				
۳۳/۱	۳۷	۴۵/۱	۵۰				

شماره فنی کنتاکتور

LCI D09	
LCI D12	
LCI D16	
LCI D25	
LCI D40	
LCI D63	

قابل قطع در حالت کار عادی (3 AC)
۲۵۰۰۰... مرتبه قطع و وصل
با تأثیر IEC 158 UTE-NF C63110 VDE 0660



شکل ۲۱۷

شستی استپ و استارت

در مدارهای صنعتی برای فرستادن فرمان قطع و وصل به کنتاکتورها، از شستی استفاده می‌شود. شستی‌ها کلیدهای لحظه‌ای هستند. با فشار بر آن‌ها کنتاکت‌هایی وصل یا قطع می‌شوند.

شستی استارت (Start) برای وصل یعنی در مدار قرار گرفتن کنتاکتور و شستی استپ (Stop) برای قطع (از مدار خارج کردن) کنتاکتور به کار می‌رود.

شکل ۲۱۸ تصویری از چند نمونه شستی استپ و استارت را نشان می‌دهد.

شکل ۲۱۹ نمونه‌هایی از شستی‌های فقط استپ، فقط استارت و دوبل را نشان می‌دهد. اصطلاحاً در بازار این نوع شستی‌ها به "نوع قارچی" معروف هستند.

شستی‌های استپ و استارت را به ترتیب با حروف «OFF» و «ON» یا «O» و «O» نشان می‌دهند. برخی موارد این شستی‌ها در مجموعه‌هایی بسته‌بندی شده و به صورت یک قاب وجود دارند. در شکل ۲۲۰ نمونه‌هایی از این شستی‌ها را نشان می‌دهد.

در برخی موارد بر روی شستی‌ها از اصطلاحات یا علائم خاصی همچون UP (بالا)، Down (پایین)، FORWARD (جلو) و REVERS (عقب) استفاده می‌شود (شکل ۲۲۱).



شکل ۲۱۸



شکل ۲۱۹

همچنین در یک سری از شستی‌ها از علائم (فلش‌هایی) به صورت \nearrow \rightarrow \leftarrow \downarrow برای نشان دادن وضعیت و چگونگی حرکت موتور و جهت‌های مختلف استفاده می‌شود.

شستی‌های استپ و استارت دو خانه یا بیشتر تو و حتی به صورت غیرساکن (آویز) نیز وجود دارند که بیشتر در کارخانجات و برای موارد متحرک همچون جرثقیل‌های سقفی کاربرد دارند. شکل ۲۲۱ نمونه‌هایی از این شستی‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۲۲۰



شکل ۲۲۱

در کنار حروف و یا اعدادی که برای بیان شرایط کاری شستی‌ها به کار می‌روند از شستی‌های رنگی مختلف برای نشان دادن وضعیت کاری نیز استفاده می‌شود. شکل ۲۲۲ یک نمونه از جدول کاتالوگ شستی‌ها را نشان می‌دهد. در صورت افزایش تعداد شستی‌های لازم در مدار، می‌توان مطابق شکل ۲۲۳ از قاب‌هایی با تعداد خانه‌های بیشتر نیز استفاده کرد.

نوع شستی	رنگ شستی
بک شستی	سیز
	قرمز
دو شستی	قرمز
	سیز
	قرمز

شکل ۲۲۲



شکل ۲۲۳



شکل ۲۲۴

در جدول مربوط به کاتالوگ شستی‌ها و یا روی بدنه آن‌ها برای بیان تعداد و نوع تیغه‌های موجود در شستی از حروف اختصاری به همراه یک عدد استفاده می‌شود که مفهوم آن چنین است.

۱- یک تیغه بسته

۰- یک تیغه باز

۱NC+۱NO - یک تیغه باز و یک تیغه بسته


شکل ۲۲۵ چند نمایش شستی‌های مختلف این مطلب را بیان می‌کند.

نوع	رنگ	کد، نوع و تعداد تیغه‌ها
	●	CA-P1 (INO) CA-P2 (INC) CA-P11 (INO+INC)
	●	CA-PF1 (INO) CA-PF2 (INC) CA-PF11 (INO+INC)
	●	CA-PM1 (INO) CA-PM2 (INC) CA-PM11 (INO+INC)
	●	CA-PL1 (INO) CA-PL2 (INC) CA-PL11 (INO+INC)
	●	CA-PLM1 (INO) CA-PLM11 (INO+INC)

شکل ۲۲۵

کلید سوئیچ

کلیدهای قفل شونده (کلید سوئیچ‌ها) از نظر ساختمان داخلی، شبیه شستی‌ها هستند با این تفاوت که آن‌ها را می‌توان توسط یک سوئیچ قفل کرد. برای وصل مجدد نیاز به قرار دادن سوئیچ و باز کردن قفل است. از این کلیدها زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم درجه حفاظت را افزایش دهیم. در شکل ۲۲۶ نمونه‌هایی از این نوع کلیدها را از نمای رو به رو و کنار نشان داده شده است.

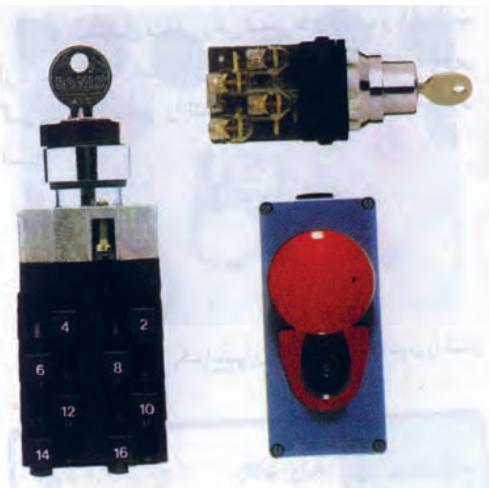

شکل ۲۲۶

لامپ سیگنال

لامپ سیگنال یا لامپ خبر در مدارهای فرمان برای نشان دادن وضعیت‌های کاری و یا خاموش بودن مصرف کننده‌های برق دار و یا بدون برق بودن تابلوها و نیز دیده شدن شستی‌ها استفاده می‌شود.

این لامپ‌ها در توان‌های کم ۱ تا ۵ وات و در رنگ‌های مختلف (سبز، قرمز، نارنجی و ...) و معمولاً از نوع گازی ساخته می‌شوند. گاز این لامپ‌ها اغلب نئون است. ولتاژ کار برخی از لامپ‌های سیگنال، کم می‌باشد. در چنین مواردی در پشت آن‌ها از یک ترانسفورماتور کاهنده کوچک استفاده شده است.

شکل ۲۲۷ نمونه‌های مختلفی از لامپ‌های سیگنال را نشان می‌دهد.

مدل و شکل ظاهری	مشخصات و کاربرد	رنگ
	Direct Supply included Bulb Lamp Holder E-10 Neon bulb 110v- 440 V	
	Direct Supply included Bulb Lamp Holder BA-9S Neon bulb 110v- 440 V	
	Transformers Type Bulb 6 V E- 100. 15 W	

شکل ۲۲۷

در ساختمان داخلی برخی شستی‌های استپ و یا استارت از لامپ سیگنال استفاده شده است. شکل ۲۲۸ تصویر گسترده یک شستی را نشان می‌دهد که دارای لامپ سیگنال است.




٢٢٨ شکل

شکل ۲۲۹ یک استپ و استارت با لامپ نئون را نشان می‌دهد. در شستی‌های لامپ دار از لامپ‌های نئون ۲۲۰ ولتی و یا ولتاژ پایین، به ندرت استفاده می‌شود. معمولاً از لامپ‌های ۱۳۰ ولتی با یک مقاومت سری با آن، یا یک لامپ ۶ ولت که در داخل آن ترانسفورماتوری قرار گرفته استفاده می‌شود. قدرت لامپ‌های ۶ ولتی، ۲ وات و قدرت لامپ‌های ۱۳۰ ولتی، حدود ۳ تا ۵ وات است.

شکل های ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۳۲ مدارهای داخلی این گونه شستی ها را نشان می دهد. در شستی هایی که قادر لامپ سیگنال هستند برای بیان مفهوم یا علامتی خاص، از نشانه های پلاستیکی مطابق شکل ۲۳۳ استفاده می شود.

چگونگی قرار گرفتن و تعیین رنگ تجهیزات کنترل و نمایش دهنده‌ها


تجهیزات کنترل کننده (شستی‌ها) و نمایش دهنده‌ها (لامپ‌های سیگنال) در قالب یکی از شرایط نشان داده شده در شکل ۲۳۴ در مدارها به کار می‌روند.

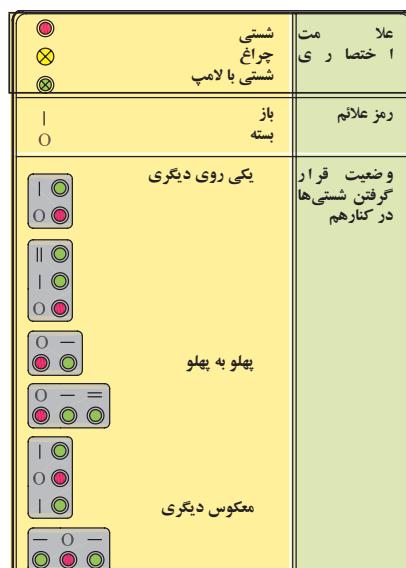


۲۳۴ شک




۲۲۹

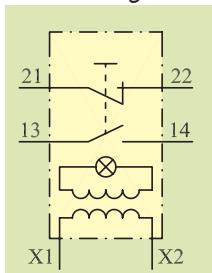

شکل ۲۳۰- لامپ‌های ۶ ولتی (با ترانسفورماتور)

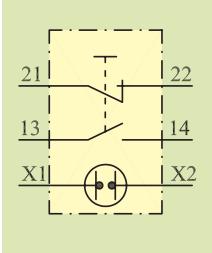

شکل ۲۳۱—لامپ‌های نئون ولتاژ پایین و یا ۲۲۰ ولتی

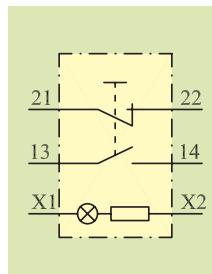

شکل ۲۳۲-لامپ‌های ۱۳۰ ولتی



۲۳۳ شکل

برای تعیین رنگ شستی های فشاری، خبردهنده های لامپی و شستی های لامپ دار به جدول ۲۷ توجه کنید.

جدول ۲۷

رنگ شستی های فشاری		
رنگ	فرمان	
سبز	استارت، روشن	
قرمز	شستی کوچک: است، خاموش شستی بزرگ: خاموش – اضطراری	
زرد	شروع به برگشت خارج از جریان معمولی کار یا شروع برای رفع شرایط خطرناک	
سفید، آبی و سیاه	هر عملی که هیچ کدام از رنگ های بالا برای آن صادق نیست. رنگ خبردهنده های لامپی برای نمایش وضعیت کاری	
وضعیت کاری		
رنگ		
سبز	ماشین آماده شروع به استارت	
سفید	بدون معنی خاص، مثلاً ماشین در حال کار	
قرمز	وضعیت غیرعادی، خطر، اعلام خطر	
زرد	توجه یا احتیاط	
آبی	همه کارهایی که هیچ کدام از رنگ های بالا برای آن صادق نیست	
رنگ های شستی های لامپ دار		
رنگ	معنی شستی های لامپ دار	کار شستن
سبز	آزاد بودن استارت به کار با روشن شدن شستی	استارت ماشین
سفید	ماشین در حال کار	شروع به کار واحدی از ماشین
قرمز	از شستی های لامپ دار قرمز صرف نظر شود به جای آن از شستی های قرمز فشاری معمولی استفاده شود.	ایست (خاموش – اضطراری نیست)
زرد	توجه یا احتیاط	استارت حرکتی برای رفع شرایط خطرناک
آبی	هر مفهومی که از رنگ های مذکور در بالا استباط نشود.	

آشنایی با رله های حرارتی و مغناطیسی رله حرارتی

برای حفاظت موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار (بار زیاد) از رله های حرارتی استفاده می شود. در شکل ۲۳۵ چند نمونه از این نوع رله ها را مشاهده می کنید.

اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته در آن است.


همان طور که در شکل ۲۳۶ مشاهده می شود در ساختمان داخلی آن ها از دو فلز آهن و برنج که بر روی هم پرس شده و به صورت یکپارچه دیده می شوند استفاده شده است.

برابر عبور جریان از بی متال، دو فلز گرم می شوند و طول آن ها افزایش می یابد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شوند. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکت ها باز و مدار قطع می شود.


در رله های حرارتی، سه تیغه بی متال تعییه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضافه بار، هادی ها گرم، حرارت به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. حرکت هریک از بی متال ها به اهرمی فشار می آورد و با جابه جا شدن اهرم، یک میکروسوئیچ^۱ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند.

تیغه های مدار قدرت با شماره های یک رقمی از ۱ تا ۶ و ترمینال تیغه های فرمان که به صورت دوبل (بسته و باز) می باشند را با شماره های ۹۵ تا ۹۸ مشخص می کنند.

ترمینال های مدار قدرت و فرمان بی متال را در شکل ۲۳۷ مشاهده می کنید.
شکل ۲۳۸ اجزای داخلی یک رله حرارتی (بی متال) را نشان می دهد.

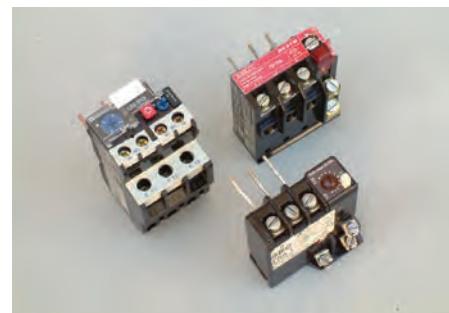

شکل ۲۳۵

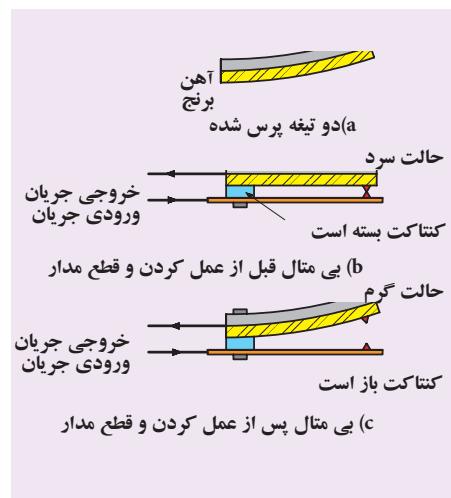

شکل ۲۳۶




شکل ۲۳۷



شکل ۲۳۸

^۱- در قسمت ۳۲-۱ درباره آن بحث می شود.

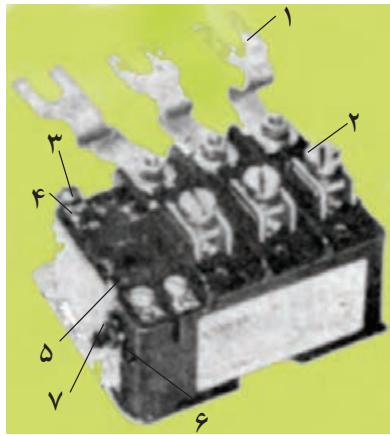

شکل ۲۳۹ - اجزای ظاهری بی مثال

- ۱- اتصالی به کنتاکتور
- ۲- اتصالی به موتور
- ۳- ترمینال مشترک مدار فرمان
- ۴- پیچ تنظیم جریان
- ۵- ترمینال باز و بسته مدار فرمان
- ۶- پیچ تغییر وضعیت
- ۷- دکمه اتصال مجدد

شکل ۲۳۹ اجزای خارجی و محل های اتصال آن به مدار را نشان می دهد.
در شکل ۲۴۰ علامت اختصاری بی مثال در استانداردهای قدیم و جدید نشان داده شده است.

بر روی بدنه بی مثال ها، مشخصات الکتریکی و شماره ترمینال های ورودی و خروجی مدار فرمان و قدرت نوشته می شود. به کمک آن ها می توان به محدوده جریان نوع مصرف کننده و شماره ترمینال ها پی برد و آن ها را شناسایی کرده در شکل های ۲۴۱ و ۲۴۲ تصویر مشخصات دو نمونه از بی مثال ها مشاهده می شود. ورودی بی مثال به صورت میله هایی است که در زیر پیچ های کنتاکتور قرار می گیرند. خروجی آن نیز به صورت ترمینال هایی است که به وسیله سیم از آن انشعاب می گیریم.


شکل ۲۴۳ - الف و ۲۴۳ - ب نحوه قرار دادن بی مثال در زیر پیچ های کنتاکتور را نشان می دهد.




شکل ۲۴۱




شکل ۲۴۲

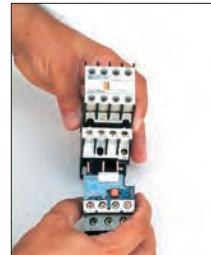

شکل ۲۴۳ - الف

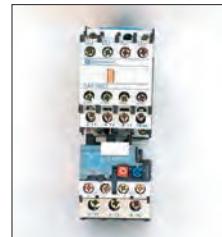

شکل ۲۴۳ - ب

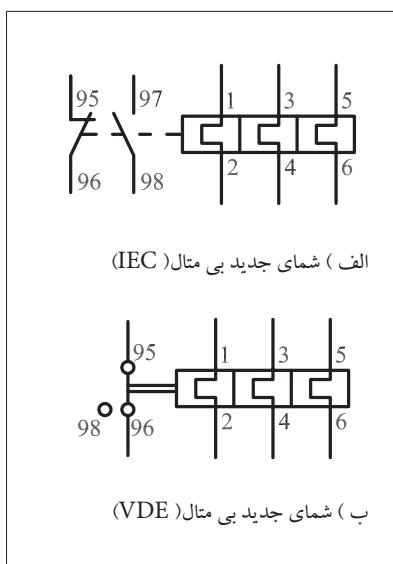

شکل ۲۴۰


شکل ۲۴۴ چگونگی اتصال رله حرارتی در مدارهای سه فاز و تک فاز را نشان می دهد.

از قسمت فرمان رله حرارتی و با کمک گرفتن از لامپ سیگنال و یا وسایل خبردهنده دیگر همچون بوق یا آژیر برای نشان دادن وضعیت قطع رله در برابر جریان اضافی (اضافه بار) استفاده می شود. شکل ۲۴۵ طراحی و طرز کار این رله ها به گونه ای است که پس از عمل کردن بلا فاصله به حالت اول برنمی گرددند و در همان شرایط قطع باقی می مانند تا مدار توسط فرد متخصص رفع عیب شود.

پس از برطرف شدن اشکال پیش آمده، برای وصل مجدد رله می‌بایست شستی مخصوص Reset (راه اندازی مجدد) را که معمولاً به رنگ آبی، قرمز یا سفید است فشار داد تا به حالت طبیعی (وصل) باز گردد (شکل ۲۴۶).

مشخصات الکتریکی رله حرارتی

رله حرارتی دارای ولتاژ و جریان نامی برای اتصال به مدارهای الکتریکی است. برای تنظیم مقدار جریان قابل تحمل برای رله‌ها علاوه بر جریان نامی مصرف کننده، مدت زمان تحمل رله در مقابل جریان‌های زیاد نیز مطرح است. هر رله دارای منحنی کار جریان به ازای مدت زمان قابل تحمل خاصی است. در شکل ۲۴۷ یک نمونه آن مشاهده می‌شود.

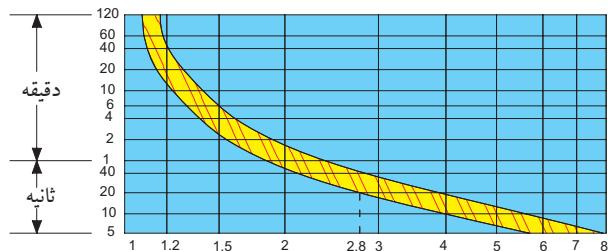


شکل ۲۴۷_مثلاً اگر جریان مصرف کننده ۲۰ برابر جریان نامی شد پس از گذشت ۲۰ ثانیه رله، مدار را قطع می‌کند.

جدول ۲۸ مدت زمان قطع رله حرارتی را در برابر افزایش بار مصرفی نشان می‌دهد.


جدول ۲۸

مدت زمان لازم جهت قطع رله حرارتی مناسب	مقدار افزایش جریان بار (I_L) نسبت به جریان تنظیمی رله حرارتی
مدار را قطع نکند	$\% 0 \times I_L$
بیشتر از ۲ ساعت	$\% 5 \times I_L$
کمتر از ۲ ساعت	$\% 20 \times I_L$
کمتر از ۲ دقیقه	$\% 50 \times I_L$
کمتر از ۵ ثانیه	$\% 600 \times I_L$

در انتخاب رله حرارتی (بی متالی) برای موتورهای روتور قفسی جدول‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. در اینجا دو نمونه جدول‌های ۲۹ و ۳۰ نشان داده شده است.

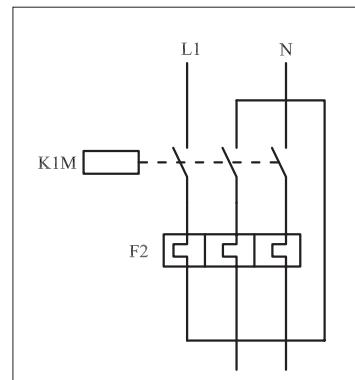


الف) اتصال بی متال در جریان تک فاز زیر کنتاکتور

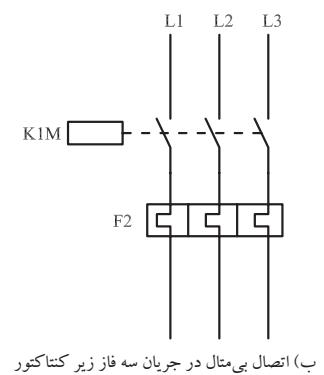

ب) اتصال بی متال در جریان سه فاز زیر کنتاکتور

شکل ۲۴۴

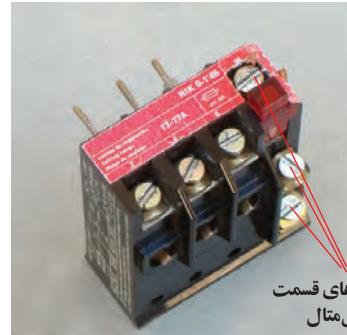

ترمینال‌های قسمت
فرمان بی متال

شکل ۲۴۵



دکمه Reset



شکل ۲۴۶

جدول ۲۹- انتخاب رله حرارتی (بی متاب) برای موتورهای روتور قفسی

کامل کردن شماره فنی رله حرارتی							مشخصات رله حرارتی		
قدرت موتور		جریان سه فاز ۵۰-۶۰ سیکل					حدود تنظیم رله حرارتی بر حسب متر فیوز		
کیلووات	اسب	۲۲۰ ولت	۳۸۰ ولت	۴۱۵ ولت	۵۰۰ ولت	۶۶۰ ولت	اندازه اندیکس رله	حداقل حد اکثر	حد بحسب متر
۰/۳۷	۰/۵	307	306	306	305	304	LR1 D09	۰/۱	۰/۱۶
۰/۵۵	۰/۷۵	308	307	306	306	305	LR1 D09	۰/۱۶	۰/۲۵
۰/۷۵	۱	308	307	307	307	306	LR1 D09	۰/۲۵	۰/۵۰
۱/۱	۱/۵	310	308	307	307	306	LR1 D09	۰/۴۰	۰/۹۳
۱/۵	۲	312	308	308	308	307	LR1 D09	۰/۶۳	۱
۲/۲	۳	314	310	310	308	308	LR1 D09	۱	۱/۶
۳	۴	316	312	312	310	308	LR1 D09	۱/۶	۲/۵
۴	۵/۵	321	314	312	312	310	LR1 D09	۲/۵	۴
۵/۵	۷/۵	322	319	316	314	312	LR1 D09	۴	۶
۷/۵	۱۰	353	321	321	321	314	LR1 D09	۵/۵	۸
۱۰	۱۳/۵	355	322	321	321	316	LR1 D09	۷	۱۰
۱۱	۱۵	357	327	322	321	316	LR1 D12	۱۰	۱۳
۱۵	۲۰	359	353	353	322	321	LR1 D16	۱۳	۱۸
۱۸/۵	۲۵	361	355	355	353	322	LR1 D25	۱۸	۲۵
۲۲	۳۰		357	355	355	353	LR1 D40	۲۳	۳۲
۲۵	۳۵		359	357	357	353	LR1 D40	۳۰	۴۰
۳۰	۴۰		361	359	357	355	LR1 D63	۳۷	۵۰
۳۳	۴۵		361	359	357	355	LR1 D63	۴۸	۵۷
۳۷	۵۰			361	361	357	LR1 D63	۵۷	۶۶

جدول ٣٠

محدوده										وزن بر حسب kg			اندازه جریان و مدل فیوز		
موتورهای سه فازه										کنتاکتور			BS88		
جریان تنظیمی															
50/60 Hz AC3 duty															
kW hp	kW hp	kW hp	kW hp	kW hp	kW hp	kW hp	kW hp	A		aM	g1				
★	★	★	★	★	★	★	★	0,1-0,16	D09 to D32	LR1-D09301A65 0,120	0,25	-	2		
★	★	★	★	★	★	★	★	0,16-0,25	D09 to D32	LR1-D09302A65 0,120	0,50	-	2		
★	★	★	★	★	★	★	★	0,25-0,40	D09 to D32	LR1-D09303A65 0,120	1	2	2		
★	★	★	★	★	★	0,37 0,5	0,40-0,63	D09 to D32	LR1-D09304A65 0,120	1	2		2		
★	★	★	★	0,37 0,5	0,55 0,75	0,63-1	D09 to D32	LR1-D09305A65 0,120	2	4		4			
★	0,37 0,5	*	0,55 0,75	0,75 1	1,1 1,5	1-1,6	D09 to D32	LR1-D09306A65 0,120	2	4		6			
0,37 0,5	0,75 1	1,1 1,5	1,1 1,5	1,1 1,5	1,5 2	1,6-2,5	D09 to D32	LR1-D09307A65 0,120	4	6		10			
0,75 1	1,5 2	1,5 2	1,5 2	2,2 3	3 4	2,5-4	D09 to D32	LR1-D09308A65 0,120	6	10		16			
1,1 1,5	2,2 3	2,2 3	2,2 3	3 4	4 5,5	4-6	D09 to D32	LR1-D09310A65 0,120	8	16		16			
1,5 2	3 4	3,7 5	3,7 5	4 5,5	5,5 7,5	5,5-8	D09 to D32	LR1-D09312A65 0,120	12	20		20			
2,2 3	4 5,5	4 5,5	4 5,5	5,5 7,5	7,5 10	7-10	D09 to D32	LR1-D09314A65 0,120	12	20		25			


رله مغناطیسی

از جمله وسایلی که مصرف کننده‌های سه فاز را در مقابل اتصال کوتاه حفاظت می‌کند «رله مغناطیسی» یا «کلید حفاظتی» است. شکل‌های ۲۴۸ و ۲۴۹ نماهای مختلفی از این رله‌ها را نشان می‌دهند.


در شکل ۲۵۰ اجزای داخلی یک رله مغناطیسی را مشاهده می‌کنید. از جمله خصوصیات این کلیدها آن است که به هنگام بروز هر نوع خطا در مسیر هریک از فازها یا همه آن‌ها، مدار تمام فازها هم زمان قطع می‌شود. کلیدهای مغناطیسی می‌توانند به رله حرارتی نیز مجهر باشند.

شکل ۲۵۱ تصویر یک رله مغناطیسی که مجهر به رله حرارتی نیز می‌باشد همراه شمای مداری آن را نشان می‌دهد. نحوه عملکرد آن به این صورت است که اگر روی یک موتور اضافه بار اتفاق بیافتد جریان بیشتری نسبت به جریان نامی موتور از اجزای حرارتی آن عبور می‌کند. در نتیجه عناصر بی متالی تغییر فرم می‌دهند و پس از مدتی مدار را قطع می‌کنند.


هر گاه اتصال کوتاهی در مدار روی دهد جریان زیادی از بین حفاظت کننده عبور می‌کند و فوراً زیادی را در اطراف آن به وجود می‌آورد و در نتیجه اهرم آهنی را به طرف خود جذب می‌کند و سبب قطع کلید می‌شود. رله‌های مغناطیسی در رنج‌های استاندارد شده‌ای از میلی آمپر تا کیلو آمپر ساخته می‌شوند.

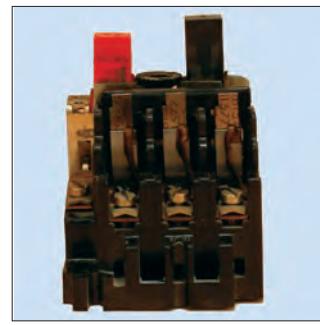



شکل ۲۴۸

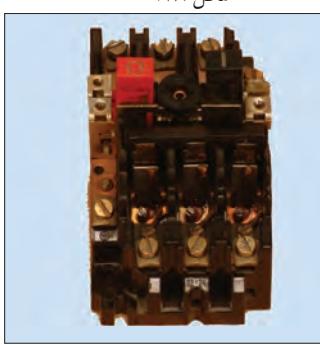

شکل ۲۴۹

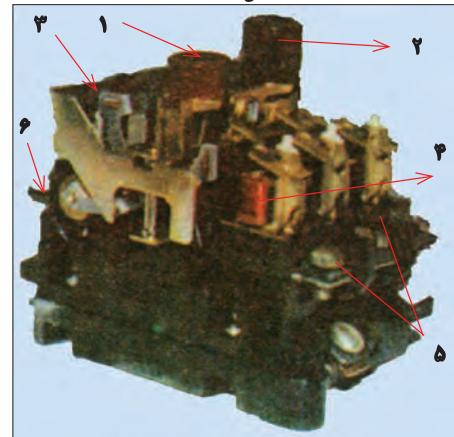

شکل ۲۵۰
۱- دکمه قطع ۲- دکمه وصل
۳- قطع کننده حرارتی ۴- قطع کننده مغناطیسی
۵- کنتاکت‌های ورودی ۶- کنتاکت‌های خروجی

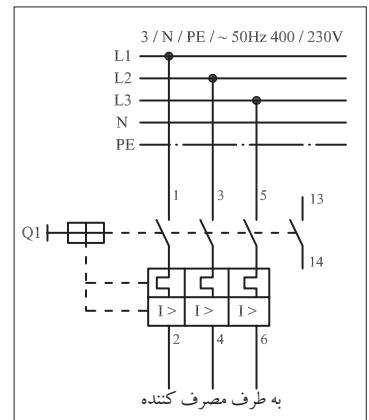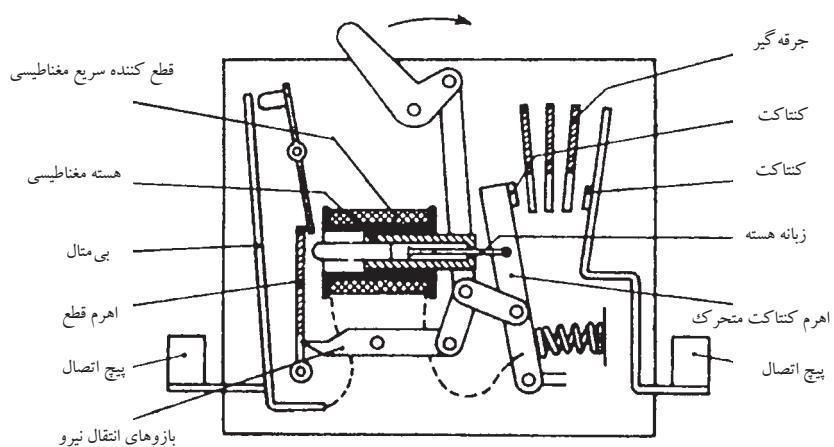


شکل ۲۵۱- شمای فنی کلید حفاظت موتور

شکل ۲۵۲ نمونه های مختلفی از این کلیدها با قدرت تحمل جریان اتصال کوتاهی معادل ۱۰۰ KA را نشان می دهد.

AC3,400- P [kW]	جریان اتصال کوتاه			
I _o [A]	0.06	0.09	0.12	
0.21	0.31	0.41		
				

شکل ۲۵۲

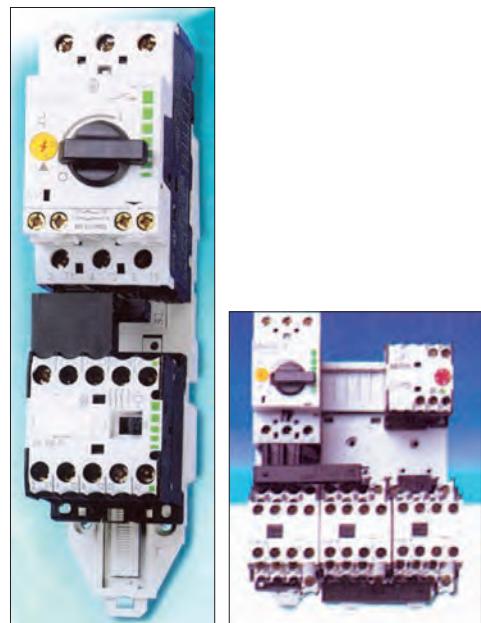

شکل ۲۵۳

در صنعت این نوع رله ها به «کلید اتوماتیک» معروفند. از این نوع رله ها در مسیر برق ورودی کنتاکتورها به جهت حفاظت کل مدار استفاده می شود. شکل ۲۵۳ تصاویری از این رله که در مسیر کنتاکتورها قرار گرفته اند را نشان می دهد.

به طور کلی استفاده از کلید حفاظت موتور برای موتورهای سه فاز در شرایط کاری دائم کار، خود کار یا آن هایی که محل فرمان شان دور است یا مستقیماً به برق وصل می شوند ضروری است. در این موارد استفاده از فیوزهای معمولی فشنگی توصیه نمی شود.

آشنایی با رله های زمانی

رله زمانی کلیدی است که پس از دریافت فرمان براساس تنظیمی که روی آن صورت گرفته پس از مدت زمانی عمل می کند و کنتاکت های داخلی بسته آن، باز و کنتاکت های باز، بسته می شوند. رله های زمانی را تحت عنوان تایمرها نیز می شناسند.


تایمرها دارای انواع مختلفی هستند. در اینجا چند نوع آن بررسی می شود.

تایmer موتوری


در این تایمرها از یک موتور سنکرون کوچک استفاده می شود که به محض اعمال ولتاژ به آن شروع به گردش می کند. این موتور به کمک چرخ دنده ها،

صفحه‌ای را می‌چرخاند. روی این صفحه زبانه‌ای قرار گرفته است. با گردش موتور پس از گذشت مدت زمان تنظیم شده، صفحه با کلیدی (میکروسوئیچ) برخورد می‌کند و در این حالت فرمان قطع و یا وصل فرستاده می‌شود. وضعیت تایمر تا زمانی که برق آن قطع نشود در همین شرایط باقی می‌ماند. در صورت قطع ولتاژ تغذیه موتور آن، صفحه زبانه‌دار توسط فنری که در زیر آن قرار گرفته به حالت اول خود باز می‌گردد و میکروسوئیچ آزاد می‌شود. در شکل ۲۵۴ نمای رویه رو، تایمر را مشاهده می‌کنید.

شکل ۲۵۵ نمای جانبی این نوع تایمر را به همراه جزئیات نوشته شده روی بدنه آن و شکل ۲۵۶ اجزای داخلی تایمر موتوری را نشان می‌دهد. با چرخاندن ولویی که روی تایمر قرار دارد می‌توان فاصله بین زائده صفحه دوار تا میکروسوئیچ را تغییر داده و زمان رسیدن زائده به میکروسوئیچ را به مقدار موردنظر تنظیم کرد. شکل ۲۵۷ ساختمان داخلی تایمر موتوری را نشان می‌دهد.

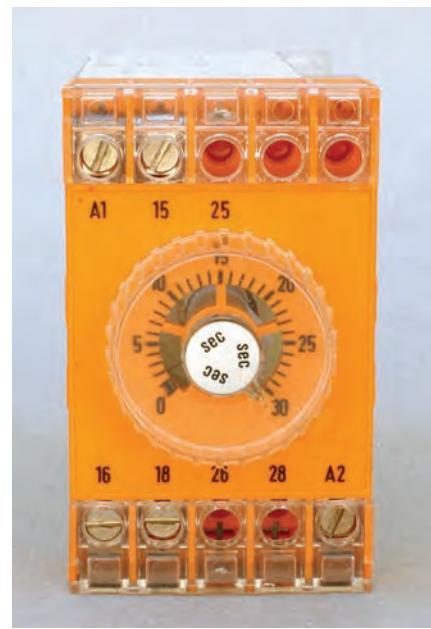


شکل ۲۵۴

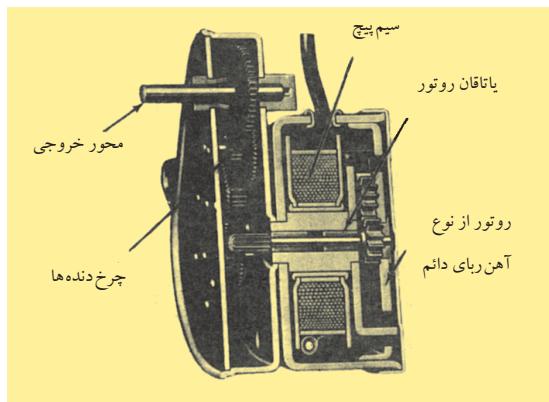


شکل ۲۵۷

تایمر بادی


ساختمان داخلی یک نوع از این رله‌ها در شکل ۲۵۸ مشاهده می‌کنید.

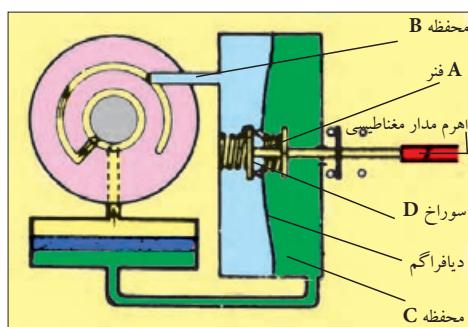

شکل ۲۵۸

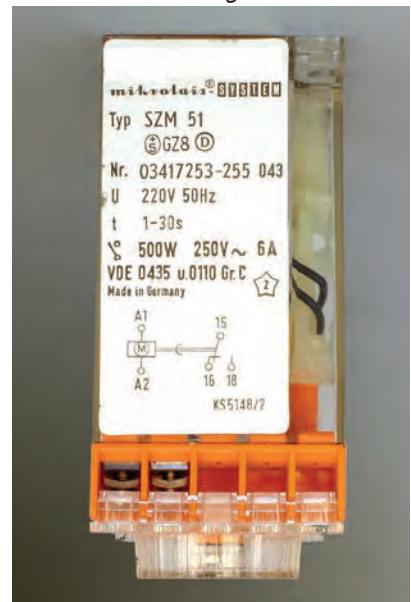


شکل ۲۵۵

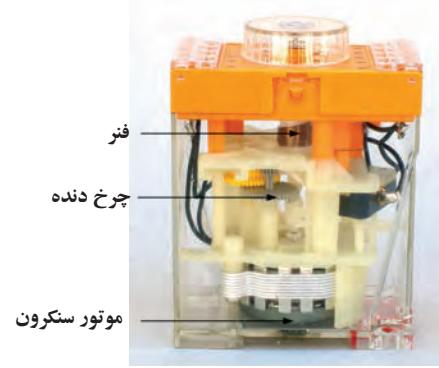

شکل ۲۵۶

قبل از تحریک رله، اهرم، مدار مغناطیسی، فنر A و دیافراگم را فشار می‌دهد. هوای داخل محفظه B از طریق روزنه D که به طور لحظه‌ای باز شده به محفظه C رانده می‌شود.

وقتی رله تحریک و اهرم مدار مغناطیسی کشیده شد. شکل ۲۵۹ فنر A دیافراگم را دفع می‌کند و باعث ایجاد فشار کم در محفظه B می‌شود. هوای محفظه C از طریق یک صافی فلزی دوباره به محفظه B وارد می‌شود.

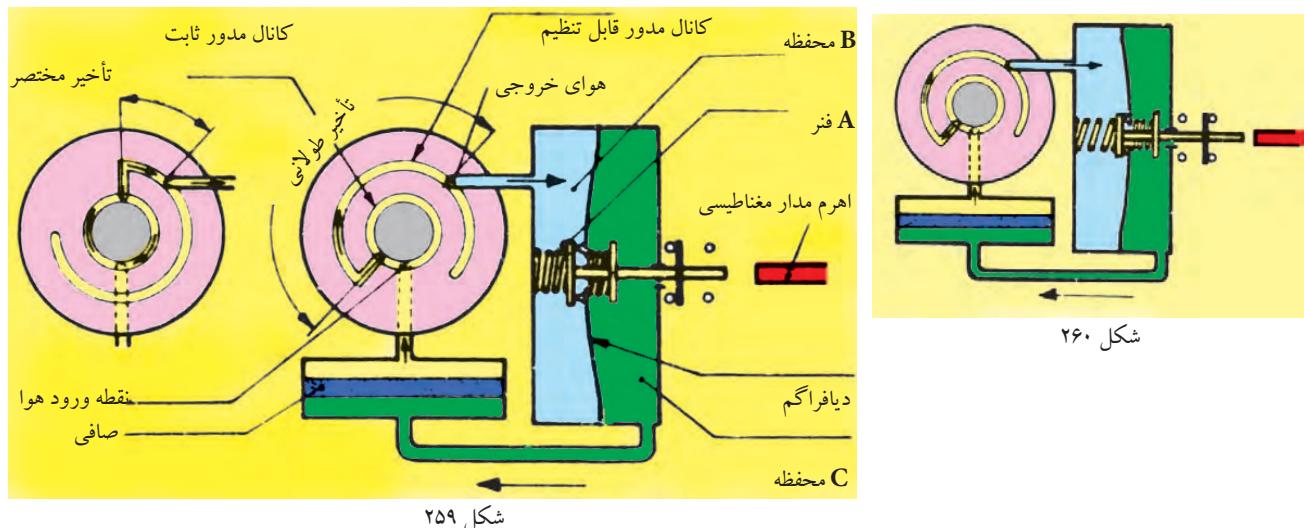


شکل ۲۵۹

نسبت جریان این هوا به وسیله یک کانال با طول متغیر بین دو صفحه، کنترل می‌شود. مدت زمان تایمر به وضع قرار گرفتن دو دیسک بستگی دارد. این تنظیم، توسط دکمه تنظیم در محل انتخابی قرار می‌گیرد. همان‌طور که در شکل ۲۶۰ مشاهده می‌شود در پایان زمان تأخیر، کن tact عمل می‌کند.

شکل دیگری از رله‌های بادی وجود دارد که از یک مخزن هوا، بویین و دیافراگمی که در مقابل آن قرار گرفته است تشکیل می‌شود. به محض اتصال برق به بویین، آن صفحه (دیافراگم) کشیده شده و هوا از طریق یک سوراخ که پیچی روی آن وصل شده است به داخل مخزن مکیده می‌شود. این کار تا زمانی که مخزن کاملاً پُر شده و دیافراگم را به سمت خارج بفرستد ادامه می‌یابد (شکل ۲۶۱).

در این رله با تغییر پیچ روی مخزن هوا می‌توان سرعت پرشدن مخزن را کم و زیاد کرد و در فرستادن زمان تایmer، تأخیر یا سرعت به وجود آورد (شکل ۲۶۲).

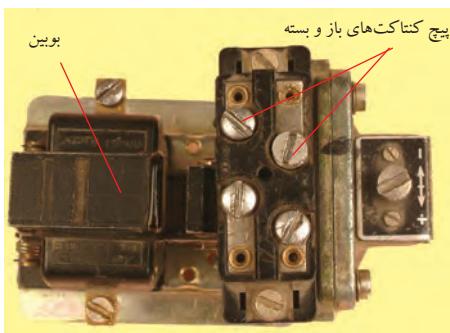

شکل ۲۶۱




شکل ۲۶۲

یک نوع تایمربادی (پنوماتیکی) وجود دارد که می‌توان بر روی کنتاکتورها نصب کرد چرا که محور آن‌ها با محور هسته قفل شده و در صورت جذب هسته تایمربادی شده و هوارابه داخل می‌کشد. با چرخاندن ولوم روی تایمربادی می‌توان سرعت پرشدن مخزن هوای آن‌ها را تنظیم کرد. شکل ۲۶۳-الف تصویر ظاهری تایمربادی و شکل ۲۶۳-ب تصویر نصب شده تایمربادی روی کنتاکتور را نشان می‌دهد.



الف) تایمربادی پنوماتیکی

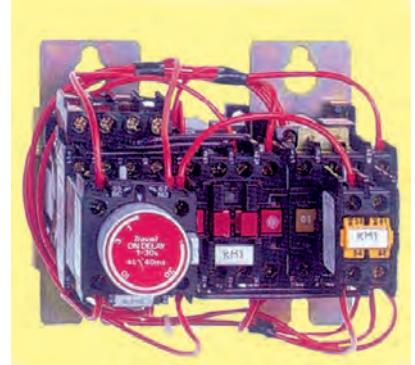



ب) تایمربادی پنوماتیکی نصب شده روی کنتاکتور

شکل ۲۶۳

شکل ۲۶۴ نمای ظاهری و شکل ۲۶۵ نمای اجزای داخلی این تایمربادی را نشان می‌دهد.

با تغییر مقدار مقاومت و یا خازن، می‌توان مدت زمان شارژ و یا دشارژ خازن را افزایش یا کاهش داد. در تایمربادی‌های الکترونیکی همچون ترانزیستور و آی‌سی تشکیل می‌شود. اساس کار و مبنای نگهداشت زمان در این تایمربادی، زمان شارژ خازن‌ها است.

در شکل ۲۶۶ دو نمونه از این نوع را مشاهده می‌کنید. در شکل کلی رله‌های زمانی (تایمربادی) را به دو دسته کلی زیر می‌توان تقسیم کرد.

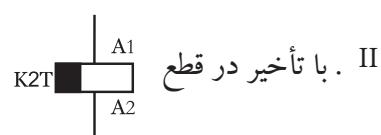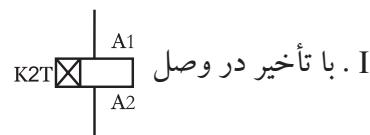

در تمامی تایمربادی‌ها لحظه شروع زمان سنجی آنها از لحظه وصل جریان به بویین آغاز می‌شود.

اصطلاحات تاخیر در وصل و تاخیر در قطع نشان دهنده نحوه عملکرد کنتاکت در آنها می‌باشد.

- در تایمربادی‌های با تاخیر در وصل با اتصال تغذیه بویین زمان سنجی آنها آغاز




شکل ۲۶۴-نمای ظاهری تایمربادی



شکل ۲۶۵-نمای داخلی تایمربادی



شکل ۲۶۶

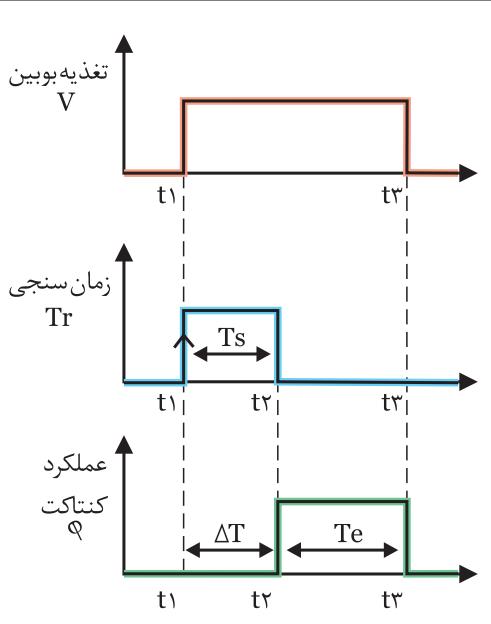

شکل ۲۶۷

می شود و پس از اتمام زمان تنظیمی کنتاکت تایمر عمل کرده و خروجی آن فعال می شود. این وضعیت وصل تا زمانی که برق تایمر وصل باشد باقی خواهد ماند. لذا برای استفاده مجدد از تایمرها لازم است تا برق بویین تایمر را قطع کنیم چرا که در این صورت کنتاکت به حالت اولیه خود باز می گردد. شکل ۲۶۷ نمودار زمانی نحوه عملکرد این نوع تایمرها را نشان می دهد. همان‌گونه که در شکل مشخص است یک تاخیر زمانی (ΔT) بین لحظه وصل تغذیه بویین (۱) تا در لحظه وصل کنتاکت تایمر (۲) وجود دارد. لذا به همین دلیل است که به آن تایمر با تاخیر در وصل گویند.

- لحظه وصل جریان به بویین تایمر و لحظه شروع زمان سنجی

- لحظه پایان زمان سنجی و لحظه عملکرد کنتاکت (set)

- لحظه قطع جریان بویین تایمر و لحظه عملکرد کنتاکت (reset)


- مدت زمان تنظیمی تایمر

- مدت زمان عملکرد تایمر

- مدت زمان تاخیر در وصل (فاصله بین زمان وصل تغذیه بویین تا وصل کنتاکت تایمر)

در تایمرهای با تاخیر در قطع با اتصال تغذیه بویین، کنتاکت تایمر عمل کرده و در همان شرایط باقی می‌ماند. در این گونه تایمرها زمان سنجی تایمر از لحظه قطع جریان بویین تایمر آغاز می‌شود. پس از اتمام زمان تنظیمی کنتاکت تایمر عمل کرده و قطع می‌شود در این حالت تایمر آماده دریافت راه اندازی مجدد است شکل ۲۶۸ نمودار زمانی نحوه عملکرد این نوع تایمرها را نشان می‌دهد.

همان‌گونه که در شکل مشخص است یک تاخیر زمانی (ΔT) بین لحظه قطع تغذیه بویین تایمر (۱) تا لحظه قطع کنتاکت تایمر (۲) وجود دارد. لذا به همین دلیل است که به آن تایمر با تاخیر در قطع گویند.

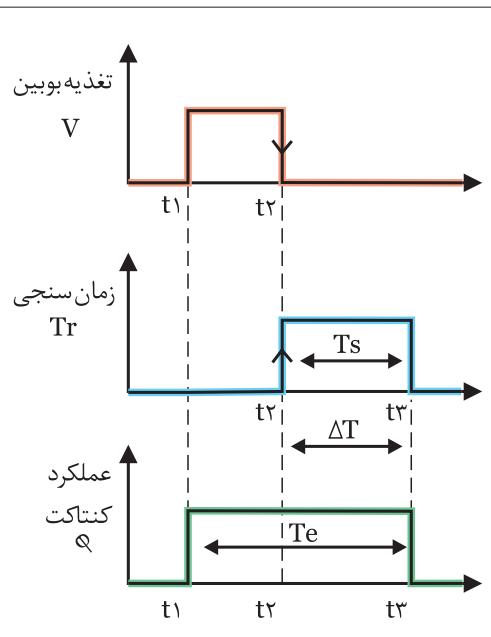

شکل ۲۶۸

- لحظه وصل جریان بویین تایمر و لحظه عملکرد کنتاکت (set)

- لحظه قطع جریان بویین تایمر و لحظه شروع زمان سنجی

- لحظه پایان زمان سنجی و لحظه قطع جریان بویین کنتاکتور

- مدت زمان تنظیمی تایمر

- مدت زمان عملکرد تایمر

- مدت زمان تاخیر در قطع (فاصله بین قطع تغذیه بویین تا قطع کنتاکت تایمر)

آشنایی با انواع لیمیت سوئیچ ها و فلوتر سوئیچ ها^۱

لیمیت سوئیچ

لیمیت سوئیچ یک کلید فشاری است که فرمان مکانیکی محرک آن معمولاً عاملی غیر از دست می‌باشد. بر همین اساس چون از این نوع کلیدها در موارد مختلفی می‌توان استفاده کرد در ساخت آن های نیز تنوع زیادی را می‌توان مشاهده کرد. ساختمان داخلی آن از دو یا چند کنتاکت هم محور باز و بسته تشکیل شده است.

در شکل ۲۶۹ تصاویری از انواع لیمیت سوئیچ ها را مشاهده می‌کنید. از این کلیدها جهت محدود کردن حرکت دستگاه های متجرک در مسیرهای خطی یا دورانی استفاده می‌شود. از جمله آن ها می‌توان مسیر جرثقیل های سقفی، درب آسانسورها و نوارهای نقاله را نام برد.

اصطلاحاً به لیمیت سوئیچ های کوچک «میکروسوئیچ» نیز گفته می‌شود. شکل ۲۷۰ تصاویری از انواع لیمیت سوئیچ ها در اندازه کوچک تر را نشان می‌دهد.

علامت اختصاری میکروسوئیچ در استاندارد IEC به صورت شکل ۲۷۱ است.



شکل ۲۷۱


شکل ۲۷۲ نحوه باز کردن یک نوع لیمیت سوئیچ را به همراه پیچ های مربوط به کنتاکت باز و بسته نشان می‌دهد.



شکل ۲۶۹



شکل ۲۷۰

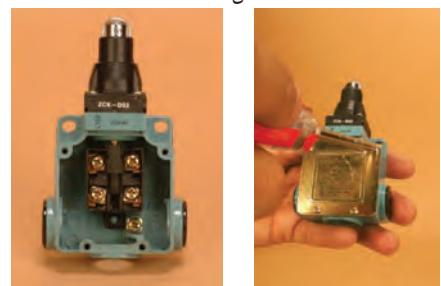

شکل ۲۷۲

از جمله کلیدهای فشاری که در زمینه کنترل و محدود کردن سطح مایعات در داخل مخازن و یا چاههای آب و فاضلاب به کار می‌رود «فلوتر سوئیچ ها» هستند. ساختمان داخلی این کلیدها مشابه لیمیت سوئیچ ها از یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته تشکیل می‌شود. این سوئیچ کنترل کننده ها به صورت های مکانیکی و الکترونیکی ساخته می‌شوند.

برای تشخیص بالا و پایین بودن سطح مایع در محل موردنظر از شناورهای پلاستیکی و یا سنسورهای نوری نوع الکترونیکی استفاده می‌شود.

۱—Limit Switch

۲—Flowter Switch



شکل ۲۷۳

شکل ۲۷۳ یک مدل آن نشان داده شده است.

در نوع پلاستیکی که فرمان به صورت مکانیکی فرستاده می‌شود از دو محفظه پلاستیکی به عنوان وزنهایی روی سطح آب و خارج از مخزن استفاده می‌شود. مثلاً در شکل ۲۷۴ ۱ گرفتار بخواهیم آب خارج شده از چاه را به طور غیرمستقیم و اتوماتیک تحت کنترل درآوریم از طریق یک نخ، وزنهای را خارج از مخزن B و وزنه دیگری روی آب داخل مخزن A قرار می‌گیرد. بدین ترتیب وقتی میزان آب در مخزن کم شود شناور داخل مخزن در سطح پایین تری قرار می‌گیرد و در نتیجه از طریق تیغه وصل شده، فرمان وصل برای موتور فرستاده می‌شود و در صورت پرشدن مخزن، شناور داخل مخزن به سمت بالا می‌آید و موجب می‌شود تا تیغه فلوتر قطع و موتور خاموش می‌شود.



(الف)




(ب)



شکل ۲۷۵


شکل های ۲۷۵-الف و ۲۷۵-ب نمونه هایی از فلوتر سوئیچ ها را نشان می دهد.
در شکل ۲۷۵-پ نحوه نصب یک نمونه فلوتر سوئیچ را مشاهده می کنید.

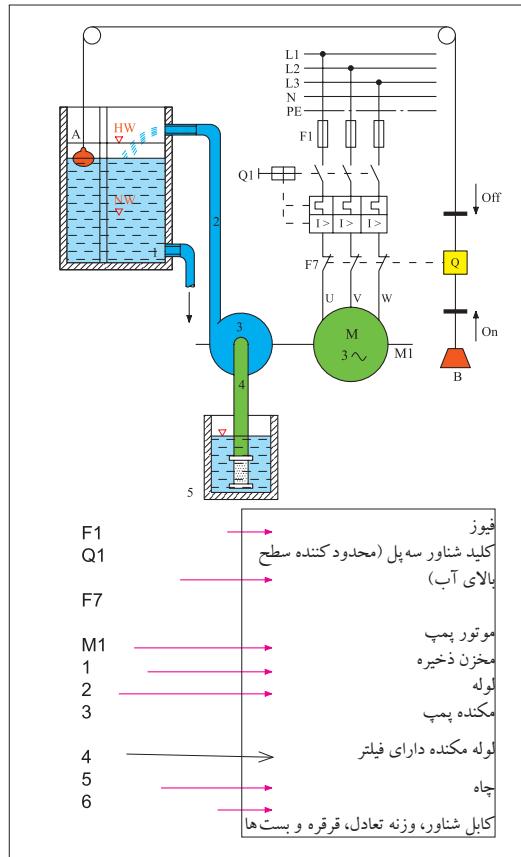

شکل ۲۷۴

کلید های تابع دور

از کلید های تابع دور در موتورهای سه فاز با دو هدف مختلف استفاده می شود. علت به کارگیری کلید تابع دور در موتورهای سه فاز اغلب به جهت بالا بردن درجه حفاظت مدار در برابر افزایش سرعت احتمالی دستگاه (مانند میکسرها) و یا ترمزهای جریان مخالف استفاده می شود. یک نوع از این کلیدها که بیشتر در موتورهای سه فاز کاربرد دارد را در شکل ۲۷۶ مشاهده می کنید. ساختمان این نوع کلید ها از یک محور، فن، دو بازو و که در انتهای آنها دو وزنه قرار گرفته تشکیل می شود. این بازوها (طوق) که در ابتدا و انتهای توسط یک تکیه گاه هایی به فن متصل هستند و حول محور حرکت می کنند در صورت کم و زیاد شدن سرعت محور موتور به سمت بالا حرکت کرده و وزنه ها از طرفین به محور نزدیک یا دور می شوند. در صورت بالا رفتن سرعت قسمت (S) کلید مدار را قطع و در صورتی در سرعت کم باشد قسمت (S) کلید مدار در حالت وصل نگه می دارد.

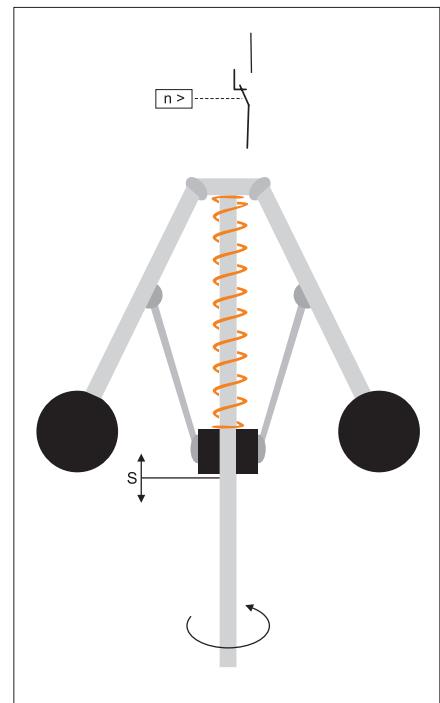

شکل ۲۷۶

نوع دیگری از کلیدهای تابع دور که بیشتر در موتورهای تک فاز (کولر) کاربرد دارند را در شکل ۲۷۷ مشاهده می کنید. هدف از به کارگیری این کلید ها در موتورهای تک فاز خارج کردن سیم پیچی کمکی آنها در حداقل ۷۵ % دور نامی آنها است (اطلاعات بیشتر در بحث موتورهای تک فاز) در این کلید با افزایش قسمتی که در شکل با شماره (۱) نشان داده شده در اثر نیروی گریز از مرکز به سمت عقب کشیده شده و فن را فشرده می کند از طرفی دیگر در اثر برخورد با دو پلاتین بلند سبب می شود تایمر مداری آنها قطع شود. هر گاه سرعت کاهش یابد در این صورت نیروی فن پشت قطعه کائوچویی (۱) به آن فشار آورده و به جلو می راند در این صورت دو پلاتین مجدداً متصل شده و مدار خود را می بندد.



شکل ۲۷۷

رله کنترل فاز

از جمله وسایلی که امروزه در مدارهای الکتریکی به کار گرفته می شود "رله کنترل فاز" است. از این رله هم در مدارهای سه فاز و هم تک فاز می توان استفاده کرد. از این رله در زمینه تشخیص یا قطع خطاهای نامبرده شده استفاده می شود.

- قطع یک یا دو فاز

- جا به جایی فازها (تغییر توالی فازها)

- عدم تقارن ولتاژ سه فاز

- شوک های ناشی از قطع و وصل متواالی برق



(الف)



(ب)

شکل ۲۷۸

شکل ۲۷۸ تصویر یک نمونه رله کنترل فاز را نشان می دهد. اصول کار این رله ها بدین صورت است که پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L_1 , L_2 , L_3 , N , M , P (MP, T, S, R) در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن ترتیب فازها چراغ را که نشان دهنده وجود ولتاژ تعذیه است به تنها ی روشن شده و بعد از زمان انتظار با روشن شدن چراغ R کن tact شماره ۱۵ رله از پیچ شماره ۱۶ قطع شده و به کن tact شماره ۱۸ وصل شده و اجازه عمل به مدار مربوطه (مثالاً کن tactور و موتور) را می دهد.

در صورت بروز هر گونه اشکال در شبکه مانند دوفاز شدن ، جابه جایی فاز افزایش یا کاهش ولتاژ سیگنال خطای مربوطه روشن شده و با خاموش سیگنال خروجی (R) رله داخلی قطع می شود یعنی اتصال کن tact داخل رله که در شرایط ۱۵ به ۱۸ است جدا شده و در وضعیتی که ۱۵ به ۱۶ وصل می شود قرار می گیرد . با این عمل مدار فرمان بویین کن tactور قطع شده و در نتیجه مدار جریان رسان به موتور نیز قطع می شود . در شکل ۲۷۹ نحوه اتصال رله کن tactور فاز در مدار فرمان راه اندازی یک موتور سه فاز مشاهده می کنید. در اغلب این رله ها؛ اعلام خطای فاز و جا به جایی فاز با نشانگر (P) و اعلام خطای افزایش و کاهش ولتاژ با نشانگر های U_{U} و U_{N} انجام می پذیرد.

در برخی از این دستگاه از چند ولوم (پتانسیومتر) تنظیم استفاده شده که برای تنظیمات خاصی به کار می روند.


۱- پتانسیومتر تأخیر در قطع : با این پتانسیومتر می توان زمان تأخیر در قطع بعد از بروز خطای راه اندازی مدار (موتور) را در نظر گرفت.

۲- پتانسیومتر تنظیم حساسیت قطع فاز : با این پتانسیومتر میزان حساسیت رله در مقابل میزان نامتقارنی و ولتاژ شبکه جهت قطع مدار را تنظیم کرد. معمولاً در موتور هایی که ولتاژ برگشت زیادی دارند می توان از حساسیت حدود ۳ تا ۱۰ درصد و صورت عدم تقارن موجود در شبکه که مزاحم عمل عادی رله می شود می توان از حساسیتی حدود ۲۵ تا ۳۰ استفاده نمود.

قدکو:



برای اطمینان از صحیت تنظیمات انجام شده در رله می توان هنگام کار موتور با قطع یک فیوز ، شبکه را دوفاز نموده و عملکرد کن tactور فاز را مشاهده نمود.

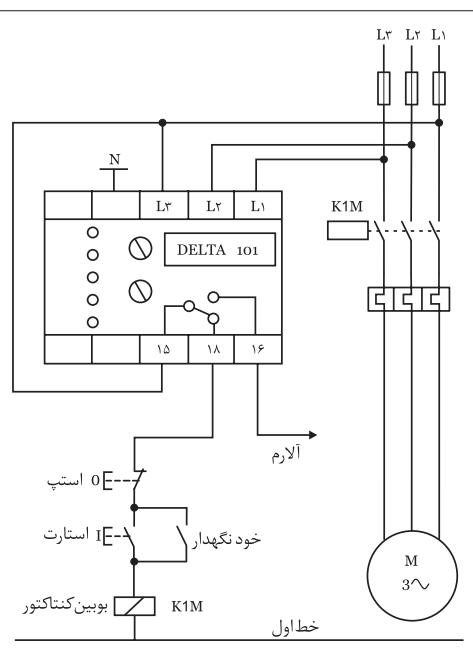

شکل ۲۷۹

رله کنترل بار

به طور معمول بر روی حفاظت موتورها از بی متال هایی که روی کنتاکتورها قرار می گیرند استفاده می شود. از جمله معاویت بی متال ها می توان به :

- بی متال ها عناصر مکانیکی هستند که با گذشت زمان حساسیت خود را از دست داده و به درستی عمل نمی کنند.

- با توجه به تنوع و زمینه های کاربردی مختلف کنتاکتورها باید از بی متال های خاص آنها استفاده کرد.

- از آنجایی که بی متال ها بر اساس تغییرات دما کار می کنند تغییر دمای محیط می تواند روی عملکرد آنها تأثیر داشته باشد.

امروزه از رله های الکترونیکی خاص به نام "رله کنترل بار" که تصویر یک نمونه آن را در شکل ۲۸۰ مشاهده می کنید استفاده می شود.

کنترل بار الکترونیکی یک کنترل کننده دقیق، بدون تأثیر پذیری از محیط و استهلاک مکانیکی با کارکرد طولانی برای محافظت دستگاه های سه فاز در برابر

جريان های بیش از نیاز موتورها (بار^۱) است که جایگزین بی متال ها شده اند.

اغلب رله های کنترل بار جوابگوی استارت موتورها با زمان قطع قابل تنظیم بوده و دارای خصوصیات زیر می باشند:

- قابلیت تحمل جریان راه اندازی با زمان قابل تنظیم

- قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع برای اضافه جریان

- محافظت بار در برابر جریان های لحظه ای بیش از دو برابر مقدار تنظیمی

- دارای شرایط عملکردی قفل شونده اتوماتیک

- قابلیت تنظیم زمان تأخیر راه اندازی (۱تا ۳۰ ثانیه)

- کنترل جریان های سه فاز (خصوصاً موتورها) به هنگام راه اندازی و

وصل شکل ۲۸۱ نحوه عملکرد اتصال این رله ها در مسیر مصرف کننده ها را نشان می دهد. نحوه عملکرد این رله ها بدین صورت است که با وصل ولتاژ

تغذیه به ترمینال های A1,A2 رله خروجی عمل کرده و چراغ تغذیه (Power) آنها روشن خواهد شد در اینجاست در خیلی ترمینال ۱۵ از ۱۶ قطع و به ۱۸ وصل

می گردد. مدار اینگونه رله به صورتی طراحی شده که از فرمان قطع ناخواسته

به علت جریان زیاد استارت موتورها که معمولاً چند برابر جریان رسمی است



جلوگیری می کند.




شکل ۲۸۰



شکل ۲۸۱

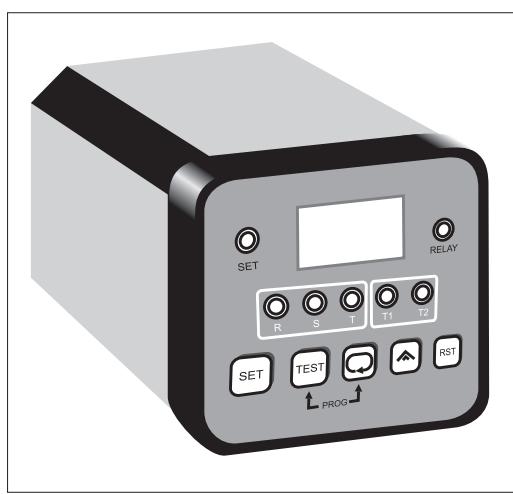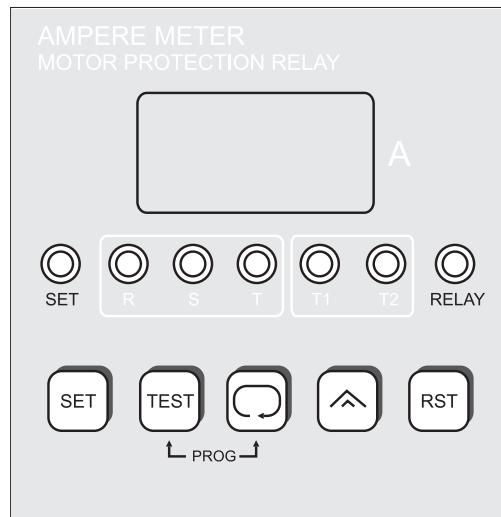

این زمان دو رله متناسب با توان موتور بین ۱ تا ۳۰ ثانیه قابل تنظیم است. اگر پس از پایان راه اندازی هنوز اضافه جریانی وجود داشته باشد نشان دهنده آن است که روی محور موتور اضافه بار وجود دارد در نتیجه رله متناسب با زمان تنظیمی روی آنها که معمولاً $4, 5, 6, \dots$ ثانیه است مدار را قطع می‌کند. در شکل ۲۸۲ تصویر ظاهری و مدار داخلی یک نمونه رله اضافه بار که دارای صفحه نمایش (LCD) است نشان داده شده است.

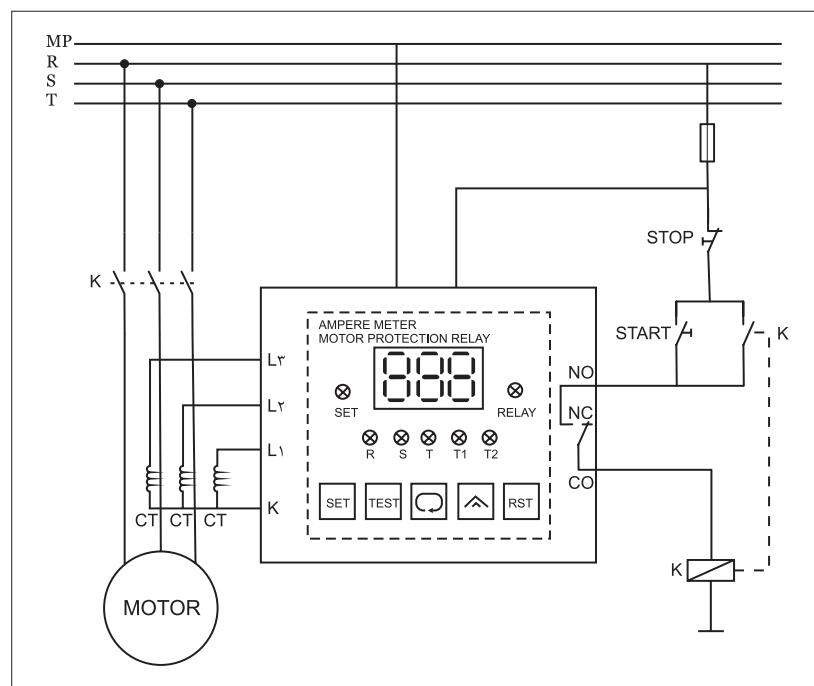


شکل ۲۸۲

آشنایی با کلیدهای روغنی

از آن جایی که در لحظات وصل و قطع کلیدها بین دو کنتاکت جرقه یا قوس الکتریکی به وجود می‌آید و گرمای حاصل از قوس الکتریکی باعث خرابی کنتاکت‌ها می‌شود در برخی موارد به جهت خنک کردن و ازین بردن جرقه‌های بین کنتاکت‌های کلید و افزایش عمر کنتاکت‌ها از کلیدهایی استفاده می‌شود که کنتاکت‌های آن در روغن قرار دارد. اصطلاحاً به این کلیدهای کلیدهای روغنی گفته می‌شود. در این کلیدها هرچه شدت جریان عبوری بیش تر باشد قوس الکتریکی شدیدتر می‌باشد.

چگونگی عملکرد روغن بدین صورت است که در موقع جدا شدن دو کنکات جریان رسان در محفظه روغن و ایجاد جرقه و قوس شدید بین دو کنکات، روغن اطراف جرقه به علت حرارت زیاد قوس بخار می‌شود. در نتیجه اطراف جرقه را حبابی از گاز فرا می‌گیرد و منجر به خاموش شدن قوس می‌شود (شکل ۲۸۳).

در شکل ۲۸۴ شمای داخلی و در شکل ۲۸۵ شمای ظاهری دو نوع کلید روغنی را مشاهده می‌کنید. امروزه این نوع کلیدها ساخته نمی‌شوند و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

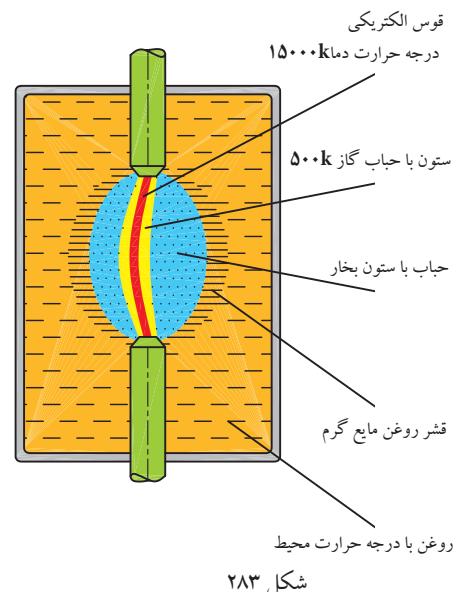


علامه اختصاری و حروف شناسایی مدارهای صنعتی

علامه اختصاری

پیش از بررسی و اتصال مدارهای الکتریکی لازم است تا با برخی علامت اختصاری الکتریکی آشنا شویم. در جدول های ۳۱ تا ۳۵ نمونه های مختلفی از این علامت نشان داده شده است.

جدول ۳۱

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	بویین کنکاتور
	رله های عملکر بامخصوصه خاص
	رله با تأخیر در وصل
	رله با تأخیر در قطع
	رله با تأخیر در قطع و وصل
	رله دارای قطب
	رله با تحریک الکترومکانیکی
	رله با تحریک پس ماند مغناطیسی
	رله با تحریک حرارتی (بی مثال)
	رله اضافه جریان (جریان زیاد)
	رله قطع کننده جریان معکوس

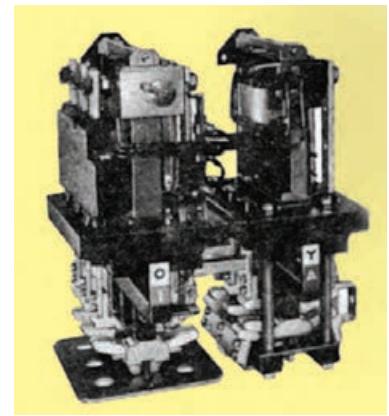

شکل ۲۸۴—اجزای داخلی کلید ستاره مثلث



شکل ۲۸۵—شمای ظاهری کلید سه فاز ساده

● کلیدها و کنتاکت‌ها

● محرک عملگرها (محرک وسایل)

جدول ۳۲

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
--	محرک دستی
[--	محرک فشاری (با دست)
] --	محرک کششی
[F] --	محرک تغییر جهت
{K} --	محرک با کلید
O ---	فعال شونده با بادامک و حسگرها
/ ---	محرک فشاری (با پدال)
田	قفل مکانیکی
(M) - --	محرک موتوری
(D) - --	محرک کلید اضطراری
{H} - --	محرک حرارتی قابل تنظیم
{T} - --	محرک حرارتی غیرقابل تنظیم
□ - --	محرک الکترومغناطیسی
○ - --	محرک با سطح سیال

جدول ۳۳

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	کلید یک فاز
	کلید سه فاز
\	شستی وصل (استارت)
/	شستی قطع (استپ)
	شستی وصل و قطع (استپ و استارت دوبل)
\	کنتاکت باز لیمیت سوئیچ
/	کنتاکت بسته لیمیت سوئیچ
	کنتاکت باز کنتاکتور
	کنتاکت بسته کنتاکتور
	کنتاکت بسته (مدار فرمان) بی متال
}	کنتاکت بسته شونده سریع
\	کنتاکت باز شونده تأخیری
	کنتاکت بسته کلید گردان
	کنتاکت باز کلید گردان



● وسایل خبردهنده

جدول ۳۵

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	لامپ خبر
	بیز
	بوق
	زنگ
	آذیر
	LED

● کلیدها و کنتاکت‌ها

جدول ۳۴

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	کنتاکت باز کلید
	کنتاکت بسته کلید
	کنتاکت باز کلید تابع فشار
	کنتاکت بسته کلید تابع فشار
	کنتاکت باز کلید شناور (فلوتر)
	کنتاکت بسته کلید شناور (فلوتر)
	کنتاکت باز تایمر با وصل سریع
	کنتاکت باز تایmer با تأخیر در وصل
	کنتاکت بسته تایمر با قطع سریع
	کنتاکت بسته تایمر با تأخیر در قطع
	کنتاکت بسته کلید کششی
	کنتاکت باز کلید کششی
	کنتاکت تبدیل (تعویض کنتاکت)
	کنتاکت تبدیل با حالت خاموش در وسط

حروف شناسایی

در مدارهای فرمان و قدرت برای مشخص کردن تجهیزات به کار رفته، از حرف شناسایی استفاده می‌شود.
جدول ۳۶ حرف مشخصه نوع وسیله را به همراه مثال‌های نشان می‌دهد.

جدول ۳۶

حروف شناسایی	نوع تجهیزات	مثال‌ها
A	گروه‌های ساختاری و گروه‌های کوچک	تفویت کننده، تقویت کننده مغناطیسی، وسایل مرکب
B	وسایل تبدیل انرژی غیرالکتریکی به انرژی الکتریکی و برعکس	سنسور (حس کننده)، حرارتی (ترموالکتریک)، سلول فتوالکتریک، گشتاوررسنج، مبدل‌های کریستالی، میکروفون‌ها، بلندگو، رمزگذارها
C	خازن‌ها	خازن‌های الکتروولتی، خازن‌های غیرالکتروولتی، خازن‌های متغیر
D	عناصر تأخیردهنده، عناصر ذخیره ساز، عناصر بازنشی (دو وضعیتی)	المان‌های تأخیری، المان‌های دیجیتالی، حافظه‌های مغناطیسی، ثبات‌ها، دیسک گردان، ضبط صوت‌ها، عناصر دارای یک ثبات، عناصر دارای دو ثبات
E	متفرقه	روشنایی، تجهیزات گرمایی، وسایل و تجهیزاتی که در گروه‌های دیگر تعریف نشده است.
F	وسایل حفاظتی	فیوزها، وسایل حفاظتی over voltage و رله‌های حفاظتی، کلیدهای فیوزدار، وسایل قطع کننده، کلیدهای قطع و وصل اتوماتیک
G	ژنراتورها—منابع تغذیه	ژنراتورهای چرخان، مبدل‌های فرکانس چرخان، پاتری‌ها، اسیلاتورها (اسیلاتورهای کریستالی)، منابع تغذیه قدرت
H	وسایل خبردهنده (نمایشگر)	وسایل نمایشگر صوتی و نوری (بوق، آذینر، لامپ، ساعت زنگ‌دار)
K	کنتاکتورها و رله‌ها	کنتاکتورها، رله‌های فلاش، کنتاکتورهای کمکی، رله‌های زمانی
L	وسایل القابی	چوک، سیم پیچ، فیلتر
M	موتورهای الکتریک	موتور سه فاز، موتور تک فاز، موتور خطی
N	تقویت کننده‌ها، تنظیم کننده‌ها (رگولاتورها)، وسایل الکترونیکی	تقویت کننده‌ها، تنظیم کننده‌ها
P	وسایل اندازه‌گیری و وسایل آزمایش (تست)	نشان‌دهنده‌ها، ثبات‌ها، شمارنده‌ها، وسایل اندازه‌گیری، آپریمتر، ولت‌متر، اسیلوسکوپ، ساعت‌ها، پالس دهنده‌ها
Q	کلیدهای قدرت	کلیدهای ایزوله کننده، کلیدهای جداکننده، کلیدهای قطع و وصل حفاظتی، کلیدهای حفاظت موtor
R	مقاومت‌ها	مقاومت‌های ثابت، مقاومت‌های قابل تنظیم، پتانسیومترها، رنوستا، مقاومت راه انداز، مقاومت‌های شدت، مقاومت‌های حرارتی (تومیستور)
S	کلیدها، سلکتورها (انتخاب کننده)	کلید فشاری، میکروسوئیچ، کلید کنترل، کلیدهای پالس دهنده
T	ترانسفورماتورها	ترانسفورماتور ولتاژ، ترانسفورماتور جریان، ترانسفورماتور ایزوله، مبدل‌های AC به DC
U	مدولاتورها، آشکارسازها، مبدل‌ها	جداکننده سیگنال، مبدل فرکانس، دمودولاتور، مبدل، سیگنال ژنراتور، انیورتر
V	نیمه‌هادی‌ها و لامپ‌ها	لامپ‌های الکترونی، لامپ‌های تخلیه، دیودهای، ترانزیستورها، تریستورها، یکسو کننده‌ها
W	مسیرهای ارتباطی، آتن‌ها، لامپ‌ها	سیم‌ها، کابل‌ها، شین‌ها، آتن‌دوقطی، آتن‌های بشقابی (گیرنده)
X	ترمیتال‌ها، فیش‌ها، دوشاخه و پریز	دوشاخه و پریز، سوکت‌های نر و ماده، اتصال دهنده، فیش آزمایش (تست)
Y	تجهیزات مکانیکی که با برق کار می‌کنند.	ترمزها، کلاچ‌ها، شیرها، چاپگرهای، دورنگار، دریاز کن
Z	فیلترها، فیلترهای جبران کننده وسایل محدود کننده	شبکه متعادل کننده کابل، فیلترهای پارازیت گیر RC و LC


برخی موارد علاوه بر حروف شناسایی جدول ۳۶، در مدارهای فرمان و قدرت از حروف شناسایی دیگر به همراه عدد استفاده می‌شود که به ترتیب حرف شناسایی دوم نشان‌دهنده نوع عملکرد و مشخصه عددی نشان‌دهنده تعداد وسایل و تجهیزات به کار برد شده مشابه است. جدول ۳۷ مفهوم حروف دوم شناسایی را نشان می‌دهد.

جدول ۳۷


عملکرد	حروف شناسایی	عملکرد	حروف شناسایی
اندازه‌گیری	N	عملکرد کمکی به خصوص قطع	A
نسبی و متناسب	P	جهت حرکت (f-جلو، b-عقب، r-بالا، L-پایین، c-جهت حرکت عقربه ساعت و خلاف جهت حرکت)	B
وضعیت کار (وصل، قطع و محدود)	Q	شمارش	C
راهاندازی مجدد و لغو حرکت	R	تایز دهنده و تفکیک کننده	D
ذخیره کردن و ضبط کردن	S	عملکرد وصل (روشن)	E
تأخر داشتن و اندازه‌گیری زمان	T	حافظت	F
-	U	آزمایش (تست)	G
سرعت و شتاب	V	نشان دهنده و خبردهنده	H
اضافه کردن و جمع کردن	W	تلفیق یا ترکیب چند عمل	J
ضرب کردن و چند برابر کردن	X	عملکرد کلید فشاری	K
آنالوگ (قياسی)	Y	نشانه گذاری	L
دیجیتال (رقمی)	Z	عملگر اصلی	M

به عنوان مثال اگر در مدار فرمانی روی یک وسیله حروف K3M نوشته شده باشد نشان می‌دهد که آن وسیله سومین کنتاکتور اصلی است که در مدار به کار رفته است (شکل ۲۸۶).

به همین ترتیب اگر روی وسیله‌ای حروف K6T نوشته باشد معروف آن است که این وسیله ششمین رله زمانی (تایمر) است که در مدار مورد استفاده قرار گرفته است (شکل ۲۸۷).

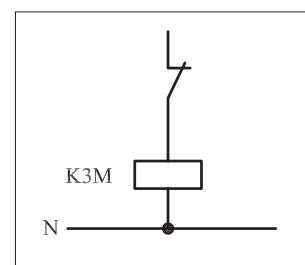

شکل ۲۸۶

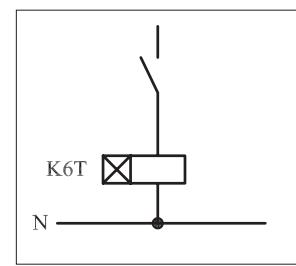

شکل ۲۸۷

– میدان مغناطیسی دوّار

در یک شبکه سه فاز چون عبور جریان به صورت پیوسته صورت می‌گیرد و در طی مدت زمانی که مدار وصل است از آن سیکل‌های متوالی عبور می‌کند به همین دلیل هرگاه جریان متناوب سه فازه‌ای به سیم پیچی‌های یک موتور سه فاز وصل شود. در طی این مدت زمان میدان مغناطیسی دائم و به صورت پشت سر هم (متوالی) در فضای اطراف استاتور به وجود آمده و در حال حرکت خواهد بود.


شکل ۲۸۸ تصاویری از وضعیت میدان مغناطیسی ایجاد شده در فضای استاتور یک موتور سه فاز دو قطب را در زوایای 0° ، 30° ، 60° ، 90° ، 120° ، 150° ، 180° ، 210° ، 240° ، 270° ، 300° و 360° درجه نشان می‌دهد.

همان‌طوری که مشاهده می‌شود در فاصله زمانی که یک سیکل از شکل موج‌های سه فاز طی می‌شود قطب‌های N و S موتور نیز در هر 30° درجه تغییر وضعیت داده و 360° درجه را با یک دور چرخش طی می‌کنند.

در شکل مقابل حروف A، B و C سر کلاف‌های هر فاز و حروف A'، B' و C' ته کلاف‌های استاتور است.

محکم یادآوری:

علامت نشان دهنده ورودی جریان و خروجی جریان را نشان می‌دهند.

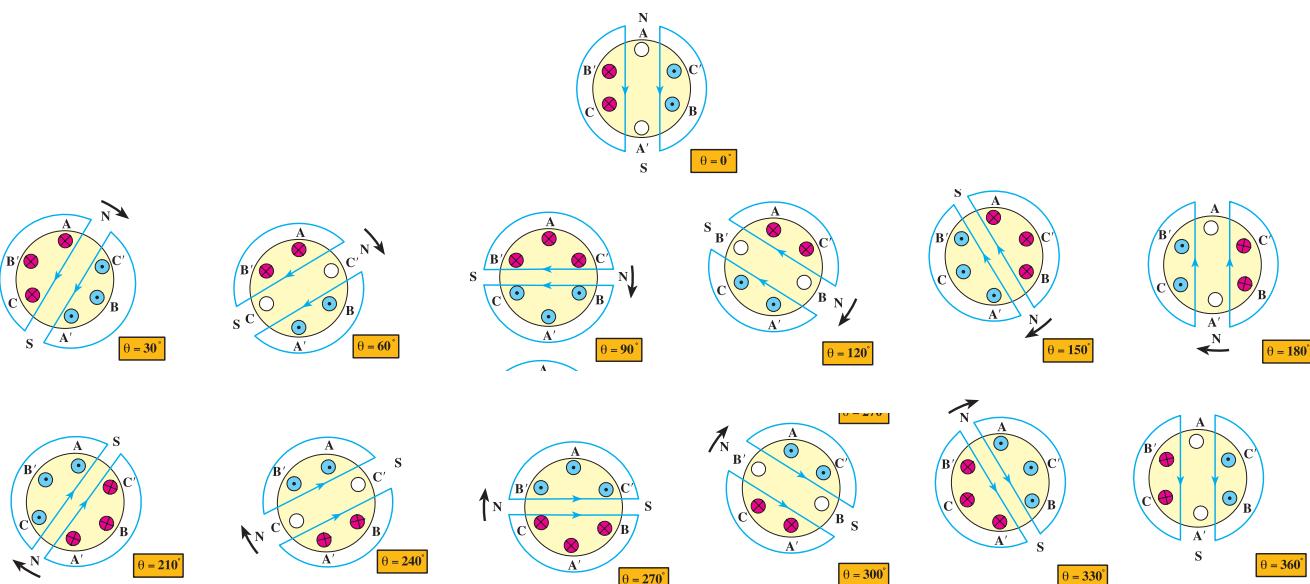

شکل ۲۸۸

ضمیمه ۲

جدول ۳۸ - سازمان‌های فنی

- سازمان‌های فنی

یکی از مواردی که در مباحث برق مطرح است استاندارد بودن علائم، نقش‌ها و نکات فنی است. در جهان سازمان‌های فنی گوناگون در زمینه معرفی استانداردها و نکات مختلف فنی فعالیت دارند. در جدول ۳۸ حروف اختصاری و نام هریک از این سازمان‌ها را مشاهده می‌کنید. نکته حائز اهمیت آن است که دو سازمان VDE^۱ و IEC^۲ در زمینه برق از سایر سازمان‌ها در دنیا بیشتر مطرح هستند. ما نیز در ارائه علائم و نقشه‌ها از استانداردهای این سازمان‌ها استفاده می‌کنیم.

علامت کوتاه	نام سازمان
ADB	انجمن کار مهندسان کارگاهی آلمان
ANSI	مؤسسه استاندارد آمریکا
ASA	انجمن استاندارد آمریکا
BSI	مؤسسه استاندارد انگلستان
CCIF	کمیته مشاوره بین المللی تلفن
CCIR	کمیته مشاوره بین المللی ارتباطات بی‌سیم
CCIT	کمیته مشاوره بین المللی تلگراف
CEE	کمیسیون بین المللی اصول کارشناسی تولیدات الکترونیک
CEI	کمیسیون بین المللی الکترونیک
CEN	کمیته اروپایی استاندارد
CIE	کمیسیون بین المللی روشنایی
DBP	اداره ثبت اختراعات آلمان فدرال
DIN	مؤسسه استاندارد آلمان
DKE	کمیسیون الکترونیک آلمان
EIA	اتحادیه صنایع الکترونیک
EV O ^۳	اتحادیه الکترونیکی اتریش
EVU	کارخانجات تأمین انرژی
FNE	کمیته استاندارد الکترونیک در مؤسسه استاندارد آلمان
FTZ	اداره مرکزی مخابرات
FeO	نگهداری تلفن
IEC	کمیسیون بین المللی الکترونیک
ISO	سازمان بین المللی استاندارد
JEDEC	شرکت متعدد توسعه دستگاه‌های الکترونیکی
NTG	شرکت فنی خبر
O ^۴ NA	مؤسسه استاندارد اتریش
O ^۵ NORM	استاندارد اتریش
O ^۶ VE	اتحادیه الکترونیکی اتریش
RAL	کمیته شرایط تحویل و تضمین کالا در مؤسسه استاندارد آلمان
REFA	اتحادیه مطالعات کار (کمیته دولتی تعیین زمان کار)
RMA	اتحادیه تولید کنندگان رادیو
SEV	اتحادیه الکترونیک سوئیس
SNV	اتحادیه استاندارد سوئیس
TAB	شرایط عضویت فنی VDEW
UIT	اتحادیه ارتباطات مخابراتی
VDE	اتحادیه بر قاران آلمان
VDEW	اتحادیه کارخانه‌های برق آلمان
VDI	انجمن مهندسان آلمان
VDMA	اتحادیه مؤسسات ماشین سازی آلمان
VSM	انجمن صنایع ماشین سازی سوئیس
ZVEH	اتحادیه مرکزی بر قاران دستی آلمان
ZVEI	اتحادیه مرکزی صنایع الکترونیک

۱-VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker

۲- IEC - International Electrotechnical Commission

- برنامه زمانی نگهداری ماشین‌ها

یک بر قرار صنعتی جهت رسیدگی به ماشین‌های الکتریکی موجود در کارگاه می‌باشد برنامه زمانی داشته باشد تا از ماشین‌ها در ازای بیشترین عمر مفید، بالاترین بازده کاری را دریافت کند. جدول ضمیمه ۳ یک نمونه فرم برنامه زمانی جهت نگهداری ماشین‌های الکتریکی را نشان می‌دهد.

جدول ۳۹ - برنامه زمانی نگهداری ماشین‌های الکتریکی

فاصله زمانی سرویس	نوع ماشین						کار تعییر و نگهداری	
	روتور			باتاقان				
	سیم پیچ	لبه	لبه	لبه	لبه	لبه		
هفتگی					X		سطح روغن بازدید شود.	
						X	بررسی لرزش و دمای باتاقان با لمس آن	
				X			جاروبک‌های زغالی، نگهدارنده جاروبک‌ها و کموتاور بازدید شود.	
ماهانه		X	X				بازدید دقیق جاروبک‌های زغالی، وضعیت جاروبک‌ها، کموتاور یا حلقه‌های لغزان	
	X	X	X				بازدید تمام اتصالات الکتریکی	
		X	X				آزمایش نیروی فشار بر جاروبک‌ها	
هر سه ماه	X	X	X				سیم پیچ‌ها از نظر کلینی بازرسی شوند، در صورت نیاز سیم پیچ‌ها تمیز و خشک گردند.	
		X	X				مقاومت عایقی سیم پیچ‌ها اندازه گیری شود.	
			X	X			کموتاور یا حلقه‌های لغزان از نظر لنگی دورانی آزمایش شوند، در صورت نیاز تراشکاری و پرداخت شود.	
هر نیم سال	X	X	X				صفی روغن و گردش روغن در صورت وجود، بازرسی شود.	
		X	X				ناظفات اساسی موتورها خاصه سیم پیچ‌ها، در صورت لزوم سیم پیچ‌ها خشک شوند. مقاومت عایقی سیم پیچ‌ها اندازه گیری شود.	
			X	X			بازرسی باتاقان از نظر لقی بیش از حد مجاز و گرمای حین کار. اگر در باتاقان‌های غلتکی متعلقات روغن کاری موجود است، در صورت نیاز روغن کاری و گریس کاری شود.*	
سالانه (نگهداری عمومی)	X	X	X				بازدید دقیق جاروبک‌ها، وضعیت جاروبک‌ها، کموتاور یا حلقه‌های لغزان. در صورت نیاز تعییر شوند.	
			X	X				
		X	X		X			
هر دو سال (به طور تقریبی بعد از ۵۰۰۰ ساعت کاری)				X			روغن باتاقان تعویض شود. جعبه باتاقان پیش از پر کردن روغن با بتینین کاملاً شسته شود.	
					X			
						X	اگر متعلقات روغن کاری موجود است، در صورت نیاز روغن کاری و گریس کاری شود.*	
هر سه سال (به طور تقریبی بعد از ۱۵۰۰۰ ساعت کاری)					X		باتاقان‌ها شسته شده و موتورهای بدون متعلقات روغن کاری با گریس تازه گریس کاری شود. به نوع و درجه مناسب گریس طبق دستورالعمل سازنده توجه شود. در ماشین‌های دارای متعلقات روغن کاری در صورت نیاز روغن کاری انجام شود.*	
						X		

*: روغن کاری و گریس کاری یا غلتکی دارای متعلقات روغن کاری طبق دستورالعمل روغن کاری از طرف سازنده انجام گیرد. فاصله زمانی روغن کاری بر حسب نوع طرح خیلی متفاوت است.

ضمیمه ۴

- عیب یابی موتورهای سه فاز

از آن جایی که ممکن است در ضمن کار موتورهای سه فاز دچار مشکلی شوند در خاتمه این بحث جدول هایی ارائه شده که به اختصار چند عیب احتمالی موتورهای آسنکرون روتور قفسی و روتور سیم پیچی را بیان می کنند.

جدول ۴۰ - عیوب ممکن در موتورهای آسنکرون سه فاز (روتور قفسه‌ای و روتور دارای حلقه لغزان)

رفع عیب	علت عیب	عیب
موتور به حرکت در نمی آید یا فقط به دور کمی می رسد.		
بر طرف نمودن پارگی بازرسی ماشین در حالت کار برای پیدا کردن اضافه بار اتصالات بازرسی شود.	پاره شدن کابل برق گشناور مقاوم سیار بزرگ است.	در یک کلاف هیچ جریانی وجود ندارد.
کلاف سیم پیچ درست وصل شود.		
شبکه بازرسی گردد.	بدون ولتاژ بدن یک سیم بیرونی روتور به هسته استاتور خیلی نزدیک شده است.	موتور زیر بار به دور کامل نمی رسد.
بارگذاری موتور سبب کاهش شدید دور آن می شود.		
کابلی با سطح مقطع بزرگ تری به کار برد شود.	اصفهانه بار، موتور به جای مثلث به صورت ستاره وصل شده است.	شدت جریان بسیار بزرگ است.
گرمای بسیار شدید		
به مشخصات موتور در روی پلاک آن توجه شود، نحوه اتصال استاتور تصحیح گردد.	اصفهانه بار، موتور به جای مثلث به جای اتصال ستاره به کار رفته است.	موتور حتی در حالت بی باری گرم می شود.
ولتاژ شبکه آزمایش گردد.	ولتاژ شبکه بسیار زیاد یا بسیار کم است.	ولتاژ موتور بسیار کم است.
مسیر عبور هوا بازرسی و تمیز گردد.	جهت چرخش نادرست در موتورهای پروانه بادیزین مایل اتصالی در سیم پیچ یا اتصال بدنے جریان کلاف ها اندازه گیری شود، مقاومت کلاف ها اندازه گیری شود.	ولتاژ شبکه بسیار و خنک کردن موتور نامناسب است.
پروانه بادیزین تعویض گردد.	در صورت نیاز کلاف سیم پیچ تازه ای به کار برد یا موتور بزرگ تری به کار برد شود.	کلاف های مجرما در استاتور داغ می شوند.
ماشین در حالت کار بازرسی گردد.	ولتاژ اندازه گیری شود، به پلاک مشخصات موتور توجه شود.	کلاف های مجرما در استاتور داغ می شوند.
به پلاک مشخصات موتور توجه شود، استاتور به شکل مناسب بسته شود.	موتور به جای اتصال مثلث به صورت اتصال ستاره بسته شده است.	موتور بیش از هر چیز در حالت بارگذاری گرم می شود.
کلید ستاره - مثلث برای اطمینان از تغییر اتصال مثلث آزمایش شود.	اتصال نادرست کلید ستاره - مثلث وجود اتصال بد در جعبه تقسیم موتور (تحنه کلم) بسیار کم است.	ولتاژ شبکه در جعبه تقسیم موتور (تحنه کلم) بسیار کم است.
اتصال مثلث آزمایش شود.	موتور به جای اتصال مثلث به صورت اتصال ستاره بسته شده است.	ولتاژ شبکه در جعبه تقسیم موتور توجه شود.
نقط اتصال آزمایش، تمیز و سمباده کاری شود.	وجود اتصال بد در جعبه تقسیم و همچنین در کابل ها در یاتاقان های غلتکی: گریس فاسد شده است.	اتصال نادرست کلید ستاره - مثلث وجود اتصال بد در جعبه تقسیم موتور در کابل ها در یاتاقان های لغزشی: روغن نامناسب، یاتاقان صدمه دیده است.
یاتاقان را بیرون آورده، آزمایش کرده، و در صورت نیاز تعویض و گریس کاری شود.	در یاتاقان های لغزشی: روغن نامناسب، یاتاقان صدمه دیده است.	یک کلاف به شدت گرم می شود، موتور در بار کم متوقف می شود.
یاتاقان را بیرون آورده و آزمایش کنید.		

عيوب موتورهای با روتور دارای حلقه لغزان

رفع عیب	علت عیب	عیب
زغال‌ها و حلقه‌های لغزان تمیز شود، حلقه‌های لغزان پرداخت شود.	سطح تماس کثیف است.	زغال‌ها جرقه می‌زنند. حلقه‌های لغزان زبر یا غیر دایره‌ای یا شیاردار می‌باشند. سطح تماس نامناسب زغال‌ها با حلقه‌های لغزان فشار بسیار کمی بر زغال‌ها وارد می‌شود.
با استفاده از ماشین تراش حلقه‌های لغزان یکنواخت و پرداخت گردند. بینید آیا آن‌ها شل شده‌اند، سپس آن‌ها را تعویض نمایید.		
زغال‌ها با سمباده بسیار نرم پرداخت داده شود.		
فشار معمول به طور تقریبی $2N/cm^2$ است. فنرها به صورت استوانه بدون تاب تنظیم یا تعویض شوند.		
جزیان دریافتی اندازه گیری شود. اضافه بار اضافه بار برطرف شود. و سیله دور نگهدارنده احتمالی تنظیم شود.	اضافه بار چنان‌چه وسیله‌ای برای دور نگه داشتن زغال وجود دارد، در آن صورت ممکن است تماس زغال‌ها با حلقه‌های لغزان نامناسب باشد.	حلقه‌های لغزان یا زغال‌ها بسیار داغ می‌شود.
همه نقاط تماس اتصالات از نظر استحکام مکانیکی و تمیزی بازرسی گردد. در صورت نیاز تمیز و محکم شود.	تماس نامناسب اتصالات در مدار روتور، به طوری که شاخه‌ای به طور کامل فعل نباشد.	روتور داغ می‌شود، موتور به سختی راه می‌افتد و صدا می‌کند.
جزیان‌های روتور اندازه گیری شود. نقاط تماس اتصالات تمیز و محکم شود. زغال‌ها و حلقه‌های لغزان بازرسی و در وضعیت مناسب قرار داده شوند. سیم رابط قوی تری به کار برد شود.	تماس نامناسب اتصالات در مدار روتور، به طوری که در آن نقاط مقاومت بسیار زیاد است مقاومت راه‌انداز بسیار بزرگ، سیم رابط بین موتور و راه‌انداز بسیار ضعیف	کاهش شدید دور موتور در زمان بارگذاری
روتور باید دوباره سیم پیچی شود. در صورت لزوم موتور تعویض شود.	وجود اتصال کوتاه بین سیم پیچ‌های روتور	موتور در حالت بی‌بار با مدار راه‌انداز باز به راه می‌افتد.
بازرسی برای نقاط اتصال شل، بازرسی برای وجود قطع شدگی سیم پیچ روتور	مدار جریان روتور توسط نقاط اتصال نامناسب قطع می‌شود.	جریان استاتور با وجود بار یکنواخت در نوسان است، چرخش غیریکنواخت موتور

عيوب ممکن در موتورهای قفسه‌ای

روتور تعویض شود.	اتصال نامناسب بین میله‌های قفس و حلقه‌های اتصال کوتاه	روتور داغ می‌شود، موtor به سختی راه می‌افتد و صدا می‌کند
طراحی یا ساخت اشتباه از سازنده سؤال شود. روتور تعویض گردد.	نسبت تعداد شیارها بین روتور و استاتور مناسب نیست.	موتور شروع به چرخش می‌کند ولی با دور کم به چرخش ادامه می‌دهد.
حلقه اتصال کوتاه پیچ و تاب داده شود	مقاومت روتور بسیار کوچک است.	
نوع اتصال بازرسی و در وضعیت درست قرار داده شود.	اشتباه در نوع اتصال	موتور با قطب قابل تغییر در دور تعیین شده نمی‌چرخد.

منابع و مآخذ



- ١- ماشین های الکتریکی مؤلف: استفن چاپمن
مترجم: صدوقی و ...
- ٢- ماشین های الکتریکی (جلد ٤) مؤلف: بی ال ترازا
مترجم: سعید شعاری نژاد
- ٣- موتورهای الکتریکی مؤلف: هاری میلیف
مترجم: فریدون قیطرانی
- ٤- فرمان الکتریکی مؤلف: برانعلی مشکاتی
- ٥- کار کارگاهی (مدار فرمان) مؤلف: حسین رحمتی زاده
- ٦- برق صنعتی مؤلف: فریدون علومی
- ٧- جزوه درسی کارگاه مدار فرمان مؤلف: شهرام خدادادی
- ٨- جداول های مهندسی برق
- ٩- تعدادی از کتب موجود در زمینه برق صنعتی در حد تهیه تصویر
- ١٠ - Electrician's Technical Reference (motors) By: DAVID R.Carpenter
- ١١ - Wiring Manual - Automation and Power Distribution Moeller.
- ١٢- کاتالوگ های مختلف از شرکت های

AEG - CAMSCO-Telemecanique- SEMENS - Noeller - ELCA - hellermann- Moeller.

