

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



فلزکاری (جلد ۲)

پایه دهم و یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروههای تحصیلی: مکانیک - برق و رایانه

رشتههای مهارتی: طبق جدول صفحه آخر کتاب

نام استاندارد مهارتی مينا: تراشکاری درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۳۴/۲۲/۲/۳ - ۸

عنوان و نام پدیدآور	:	فلزکاری (جلد ۲)، شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروههای تحصیلی مکانیک، برق و رایانه، رشتههای مهارتی: طبق جدول صفحه آخر کتاب [کتابهای درسی]: ۱۶۹/۳۱۰ برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر	:	تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهری	:	۱۸۹ ص.: ۲۹×۲۲ س.م.
شابک	:	۹۷۸_۹۶۴_۵_۲۱۲۹_۸
وضعیت فهرست‌نویسی	:	فیبا
یادداشت	:	چاپ قبلی: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۱، ۱۵۶ ص)، کتابنامه.
موضوع	:	فلزکاری
شناسه افزوده	:	باقری پور، ابراهیم، ۱۳۵۶. الف- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. ب- دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. ج- اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
رددبندی کنگره	:	۱۴۹۲ /۲۰۵ TS
رددبندی دیوبی	:	۳۷۳/۶۰۷۱۳۹۲
شماره کتاب‌شناسی ملی	:	۳۱۱۷۲۳۲






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب :	فلزکاری (جلد ۲) - ۳۱۰۱۶۹
پدیدآورنده :	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :	دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افروده برنامه‌ریزی و تألیف :	غلامحسن پایگانه ، محمد مهرزادگان ، سیدحسن سید تقی‌زاده ، محمد سعید کافی ، صادق جعفری ، حسن امینی و حسن آقابالانی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
مدیریت آماده‌سازی هنری :	ابراهیم باقری پور (مؤلف) - محمد حسن پور (ویراستار ادبی)
شناسه افروده آماده‌سازی :	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
نشانی سازمان :	پگاه مقیمی اسکوپی (میرمنزی، طراح جلد) - علی ابراهیم‌زاده پژوهی (صفحه آرا) - علی هدایتی (رسام فنی) - مسعود رزدانم، ابوالفضل بیرامی (نسخه پردازان)
ناشر :	تهران: خبایان ایراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
چاپخانه :	تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
سال انتشار و نوبت چاپ:	و بگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌پردازی، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

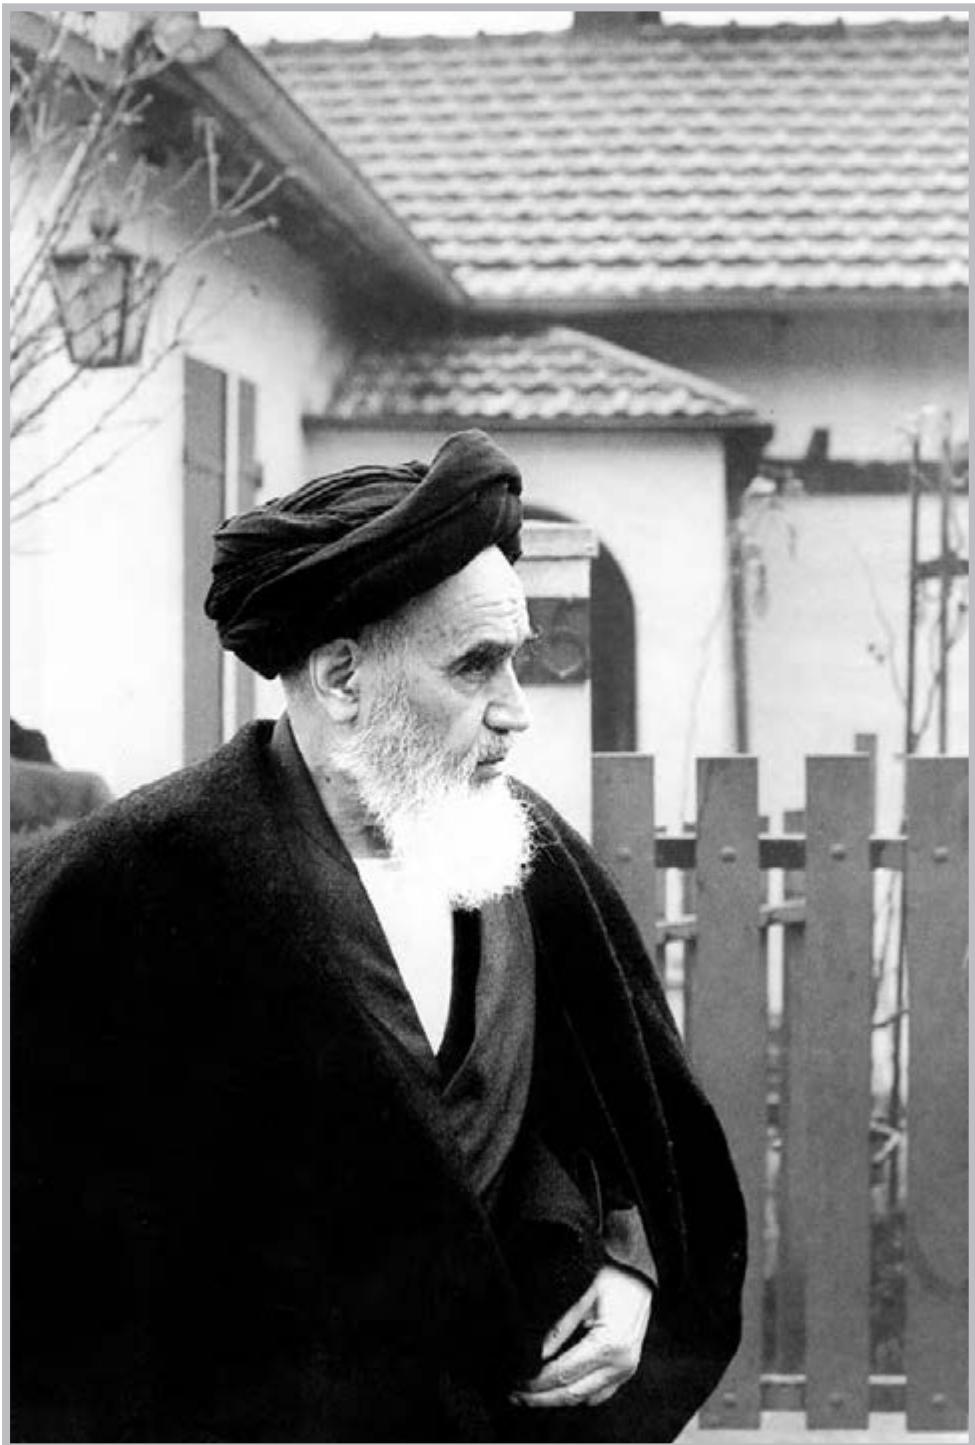

جوان‌ها قدر جوانی‌شان را بدانند و آن را در علم و تقوی و سازندگی خودشان صرف کنند
که اشخاصی امین و صالح بشوند. مملکت ما با اشخاص امین می‌تواند مستقل باشد.

امام خمینی «قُدِسَ سِرُّهُ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی
فی و حرفه ای و کار دانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وب سایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پومنی

برنامه‌ریزی تألیف «پومنی‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه‌ی هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پومنی مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألیف پومنی‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پومنی» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پومنی مهارت (M1 و M2 و ...) و هر پومنی نیز به تعدادی واحد کار (U1 و U2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P1 و P2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پومنی‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پومنی‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با همکاران

از نظر امیر مؤمنان علی (ع) کسی که دو روزش مساوی باشد دچار خُسران شده است. و این یعنی آن که حداقل شرط بندگی پروردگار روزآوری است. اگر بند اول منشور اخلاقی مهندسان را هم که می‌گوید: «باید به تمام مهندسانی که گمان می‌کنند آنچه را که باید بدانند می‌دانند، کمک کنیم»، به جمله گوهربار فوق مربوط بدانیم، آنوقت چاره‌ای جز تعریف «عمر مفید» برای اطلاعات گردآوری شده خود نداریم.

برخورد سُنتی همکاران ما در سال‌های اخیر با محتوای دو درس مکانیک عمومی و فلزکاری، عملاً این دو درس بسیار حیاتی را به مهارت سوهان‌کشی تنزل داده است. در حالی که تنها کارگاه خوداتکایی در هنرستان‌ها، محل اجرای همین دروس است. تجربه نشان داده است که حداقل **۶۰٪** زمان این کارگاه‌ها که براساس سیاست کلان وزارت آموزش و پرورش تقلیل هم یافته، به سوهان‌کاری، **۱۰٪** برش، **۱۵٪** اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری، **۲٪** سوراخ‌کاری و متنه تیزکنی، **۸٪** قلاویز و حدیده‌کاری و **۵٪** سنتگذرنی، جوش‌کاری، موادشناسی، بُرقو، شابر و غیره می‌گذرد و عدم مراجعه به کتاب درسی یا لاقل صرف زمان برای خلاقیت هنرجویان از پویایی لازم این دو درس که در واقع **القبای صنعت‌گری** است کاسته است.

براساس آنچه گفته شد و با احترام به ساحت تمامی اساتیدی که تاکنون با دفتربرنامه ریزی و تأليف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، تصمیم بر آن شده که متن و سیر آموزشی کتاب‌های فلزکاری ۱ و ۲ دستخوش تغییر در متن و اجرا شود و به شکلی با پیشرفت‌های حاصل شده در زندگی روزمره هنرجو و دید بازتر وی نسبت به کارهای فنی و از سوی دیگر نیاز مبرم کشور در پرورش **دست‌های فنی** متناسب شود.

نوشته حاضر در عین اختصار ملموس در مباحثی که سابقاً در این کتاب به آن پرداخته می‌شد، از دو ویژگی منحصر به فرد برخوردار است. نخست آن که در نوشتار کتاب سعی شده تا برخلاف سابق، تطابق کامل فصل‌ها و بخش‌های کتاب با روند معمول تولید یک قطعه در خطوط تولید کارخانه‌ها یا حتی کارگاه‌های کوچک سفارشی‌ساز رعایت شود. و دوم آنکه تلاش مؤلف بر این بوده است که در هر بخش با چالش کشیدن هنرجوی تحت نظر، وی را با مسیر باز خلاقیت در آن بخش برای رسیدن به نتایج شخصی تنها بگذارد تا از دستاوردهای روز دنیا در آن زمینه غافل نماند.

اگر آنچنان که در پیشگفتار خواهد آمد، تمام تلاش همکاران محترم در این کارگاه به «القای حسن بروند بودن در هنرجو» معطوف شود، امید است که بیش از پیش در کشف معادن زرخیز استعدادهای درونی جوانان کشور عزیزمان ایران توفیق یابیم. این یک ضرورت است که کتاب‌های درسی فنی هرچه سریع‌تر از **زنجهیر** بودن به سمت **کلید** بودن بروند و مسیر **تحقیق و توسعه R&D** را برای هنرجو و همکار ترسیم کنند.

با آرزوی توفیق / مؤلف

پیشگفتار

داستان فلزکاری درست از همان موقعی شروع شد که انسان نخستین پس از صرف صبحانه تصمیم گرفت با ورقی به ضخامت دو میلی متر مطابق نقشه، آچاری بسازد یا شاید یک قاب برای عکس هایش و یا یک کمان برای تیغه ارّه.

او نیاز به مقدمات زیادی داشت از جمله؛



الف) باید مواد مورد نیازش را از بین مواد طبیعی و مصنوعی انتخاب می کرد.

ب) باید شکل مواد اولیه را تعیین می کرد. مذاب، پودر، ورق و یا صفحه. کارخانه های بسیاری مواد اولیه فلزی را از معادن و کوه های اطراف، استخراج و به آنها شکل می دادند تا هر «فلزکاری» بتواند نقطه شروع کار خود را مشخص کند.

ج) باید در آغاز کار تا حد ممکن به مواد اولیه شکل می داد. راه انجام این خواسته «آهنگری» بود. یعنی کشیدن (خم کاری) یا له کردن (پرس کاری).

د) باید قسمت های اضافی را جدا می کرد تا به قطعه مورد نظر (کالا) نزدیک شود.



ه) او نتیجه کارش را «صف» و تمیز کرد تا استفاده از آن خوشایند شود.

و) باید در صورت نیاز برای پایان کار، قطعات دیگری را هم ساخته و به آن اضافه می کرد و این کار طاقت فرسایی بود. اما:


درست هنگامی که او با روش های ارّه کاری، سوهان کاری، سوراخ کاری و صاف کاری، کالایش را کامل کرد، اوّلین مشتری دنیا به نزد او آمد. زمان متوقف شد و انسان از «کاسبی حلال» خود لذت بُرد. به این ترتیب انگیزه کافی برای پیدایش حرفه «فلزکاری» به وجود آمد.

حالا این حرفه به شکل صنعتی برای «کار بر روی فلزات» در آمده است. «توانایی های» فردی انسان «عصر حجر» و «عصر آهن» هم، امروز به توانایی های گروهی، تبدیل شده است. تا آن جا که دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش، هر چند سال یکبار متن کتاب های فنی را عوض می کند تا همگام با صنعت به این حرکت مقدس کمک کند. باشد تا عظمت حرفه «فلزکاری» در ایران باستان و دوره اقتدار تمدن اسلامی را با کمک هنرجویان علاقه مند، در کارگاه های «فلزکاری» هر استان زنده کند.




کتاب فلزکاری تلاش می کند که هنرجو را با خود به یک سفر علمی کامل ببرد تا زندگی به سبک «صنعت گران» را تجربه کرده و در پدیدآمدن یک «کالا» نقش ایفا کند. او در این مسیر باید به طراحی روش کار کمک کند. درستی تجربه های پیشین، شنیده ها و افکارش را در جمع دوستان و نزد استاد محک بزند و آنها را روی کاغذ پیاده کند.

او برای اظهار نظر در انتخاب مواد و ابزار کتاب‌های راهنمای را مطالعه خواهد کرد و فقط با مسئولیت خود در «گروه» آنها را تغییر خواهد داد.

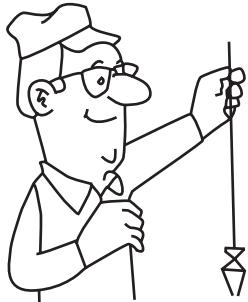

وقتی در جمع دوستان کار می‌کنیم، قدری اصول ریاضی و حساب و کتاب به هم می‌ریزد. ممکن است **۲×۲=۴** شود تا متوجه شویم که اثر کار گروهی دو نفر، از انجام یک‌نفری آن کار بالرزش‌تر است. یا بنویسیم که **۲=۴** و منظورمان آن باشد که هر عدد، به هر حال یک عدد است و **۴** عددتر از **۲** نیست. پس به تفاوت‌ها احترام بگذاریم. هر کدام از ما درست مانند اعداد، ارزش خاص و تفکر ویژه خود را داریم.

در کارگاه «فلزکاری، **۴>۲**» یعنی آن‌که در صنعت «خوب‌تر» یا «بدتر» معنی ندارد بلکه باید از واژه «مناسب‌تر» استفاده کرد. پس گاهی با توجه به شرایط کار **۲** مناسب‌تر از **۴**. سرانجام این‌که گاهی **۲=۱۸** می‌شود و آن هنگامی است که برای تبدیل **بیست فرست**، به حداقل **دو موفقت** آماده هجده بار شکست باشیم.

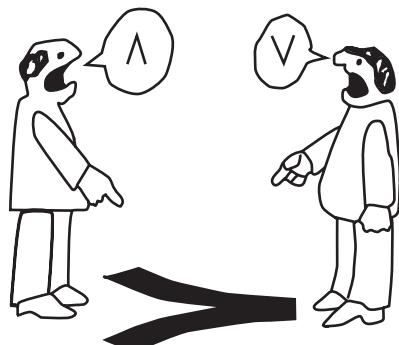

آن‌جایی که کمتر کار شده است، بیشتر می‌شود کار کرد.

مسئولین کارگاه میزبان شما (در مدرسه یا در صنعت- طرح آموزش دوگانه-) باصفا و صبوری به فضای سال‌های قبل برای **تولّد خلاقیت‌ها** کمک می‌کنند تا یکی از هنرجوها بتواند در زمان

مشخص دوره، به جای یک «کالا» دو یا سه محصول بسازد و دیگری چند طرح ابتکاری یا مدلی برای ابزاری مخصوص پیشنهاد کند. **ما به تمرین حس خوب دلگرمی، مشورت، رقابت و ناظارت نیازمندیم.**

این‌بار متن کتاب در کارگاه‌ها نوشته می‌شود و به تعداد هنرجویان کتاب متفاوت «فلزکاری» داریم. اگر در انتخاب مواد اولیه و روش کار آزاد باشیم، دیگران در بازرگانی درستی اقدامات ما دقیق‌تر و راحت‌ترند و مربی می‌توانند فهرست کامل‌تری از توانمندی هر یک از ما داشته باشد.

کارگاه‌های این روزگار شلوغ است و پُرکار، و بدون هماهنگی نمی‌توان از جمع صنعت‌گران مشغول در آنجا خارج شد یا حتی تغییر مکان داد. زیرا **ما تمایلی به تجربه کردن «خطر» نداریم** و مربی این را پیش از ورود به کارگاه و در **آغاز هر فرایند** برای ما به تصویر می‌کشد.

به خاطر داشته باشیم که ما برای زندگی لذت‌بخش خود فقط **همین یک «بدن»** را در اختیار داریم که مراقبت از سخت‌افزار و نرم‌افزار آن بزرگ‌ترین وظیفه آسمانی ماست.

مراقب خوبی‌های خود باشیم / با تشکر. مؤلف



فهرست

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۹۴	واحد کار نهم: توانایی صافکاری و پرداخت	۱	واحد کار هفتم: توانایی برآدبهبرداری نقطه‌ای (سوراخ‌کاری)
۹۶	پیش‌آزمون	۳	پیش‌آزمون
۹۷	۹-۱ سطوح صافکاری	۴	۱-۱ مفهوم سوراخ و میله
۱۰۱	۹-۲ سنجنی و سنباده‌کاری	۱۰	۷-۲ سوراخ کور (بنبست) و راه بدر (سرتاسری)
۱۱۰	۹-۳ ابزار تیزکنی	۱۴	۷-۳ سوراخ‌کاری
۱۱۷	۹-۴ موارد ایمنی	۱۵	۷-۳-۱ ابزار سوراخ‌کاری (مته)
۱۲۱	دستورکار	۲۱	۷-۳-۲ ماشین ابزار سوراخ‌کاری (دریل)
۱۲۴	ارزشیابی پایانی	۲۹	۷-۳-۳ طراحی موقعیت سوراخ‌کاری
واحد کار دهم: توانایی تکمیل‌کاری و موئاز (سرهم‌بندی)		۴۰	۷-۴ پله‌زنی و خزینه‌کاری
۱۲۵	پیش‌آزمون	۴۳	۷-۵ برقوزنی و خانکشی
۱۲۷	۱۰-۱ مفهوم «تکمیل‌کاری» و فرایند تکمیل	۴۶	۷-۶ خنک‌کاری و روانسازی
۱۲۸	۱۰-۲ مفهوم تولرانس و تولرنس انطباق	۴۸	۷-۷ موارد ایمنی
۱۳۷	۱۰-۳ حفاظت سطوح	۵۲	دستورکار
۱۴۲	۱۰-۳-۱ صیقل‌کاری	۵۸	ارزشیابی پایانی
۱۴۳	۱۰-۳-۲ آبی‌کاری	۵۹	واحد کار هشتم: توانایی رزوه‌کاری (رزوه‌تراشی داخلی و خارجی)
۱۴۴	۱۰-۳-۳ آب‌کاری و لاکزنی	۶۱	پیش‌آزمون
۱۴۷	۱۰-۴ اتصالات موقت و دائم	۶۲	۸۱ پیچ و مهره
۱۵۶	۱۰-۵ موارد ایمنی	۶۶	۸۲ مفهوم رزوه‌کاری
۱۶۰	۱۰-۶ پروژه‌های تکمیلی فلزکاری	۷۳	۸۳ اجرای قلاویزکاری
۱۸۸	ارزشیابی پایانی	۸۴	۸۴ اجرای حدیده‌زنی
		۸۸	۸۵ موارد ایمنی
		۹۰	دستورکار
		۹۳	ارزشیابی پایانی

واحد کار هفتم: توانایی برآده برداری نقطه‌ای (سوراخ‌کاری)

هدف کلی: سوراخ‌کاری با انواع دریل

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۴۴	۳۴	۱۰	توانایی سوراخ‌کاری



توانایی براده برداری نقطه‌ای (سوراخ‌کاری)

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم سوراخ و میله را در صنعت بیان کنند.
- دو نوع سوراخ کور، و روش ساخت هریک را نام ببرد.
- مزایا و معضلات سوراخ‌های حاصل از ریخته‌گری و روش‌های براده‌برداری را با هم مقایسه کنند.
- قسمت‌های مختلف، انواع تیپ و زوایایی رأس مته‌ها را بیان کنند.
- مراحل تعیین موقعیت و اجرای کامل و بدون نقص (مطابق نقشه) یک سوراخ‌کاری یا قطر مشخص را انجام دهند.
- برای یک سوراخ مشخص به صورت هم‌مرکز، خزینه‌زنی کنند.
- علت برقوکاری برخی سوراخ‌های حاصل از مته را بیان کنند.
- روش‌های مختلف خنک‌کاری عملیات سوراخ‌کاری را بیان کنند.

پیش آزمون

۱. تنها روش تولید سوراخ در یک قطعه صنعتی، استفاده از مته است.

درست نادرست

۲. منظور از سوراخ در صنعت، هر اندازه‌ای است که داخلی باشد.

درست نادرست

۳. طول قسمت شیاردار مته:

- الف) بزرگ‌تر از دنباله آن است
ب) برابر دنباله آن است
ج) کوچک‌تر از دنباله آن است
د) بسته به کاربرد مته کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از دنباله آن است.
۴. زاویه رأس متاهای سوراخ‌کاری فولاد ... است.

الف) 140°
ب) 120°
ج) 118°
د) 100°

۵. منظور از خزینه‌کاری چیست؟

- الف) ایجاد سوراخ‌های کور
ب) ایجاد سوراخ‌های راه بدر
ج) ایجاد پله عمودی یا مخروطی در دهانه سوراخ
د) کاهش تدریجی قطر سوراخ
۶. عمل خزینه‌کاری سوراخ‌ها توسط انجام می‌شود.
- الف) اره
ب) سنگ
ج) متئ مخصوص
د) الف و ج

۷. اگر نوک متاه را به صورت نامتقارن تیز کرده باشیم چه مشکلی به وجود می‌آورد؟

۸. چرا برخی از سوراخ‌های قطعات صنعتی را خزینه می‌زنند؟


۹. منظور از برقوکاری چیست؟

۱۰. دو نکته ایمنی به هنگام انجام فرایند سوراخ‌کاری را بنویسید.




۱-۷ مفهوم سوراخ و میله

این صورت نیز می‌توان در مقابل قطعه داخلی (میله)، قطعه بیرونی را که بر سطح قرار گرفته است «سوراخ» نامید.

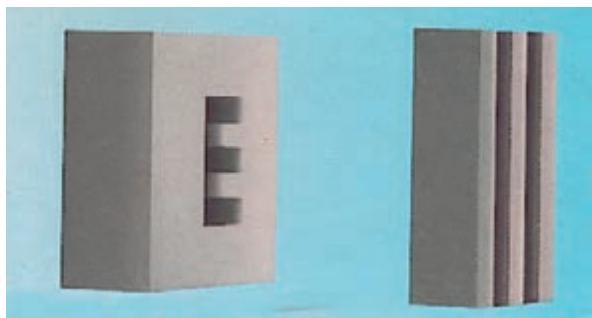

در تصویر زیر یک میله و سوراخ صنعتی را ملاحظه می‌کنید.

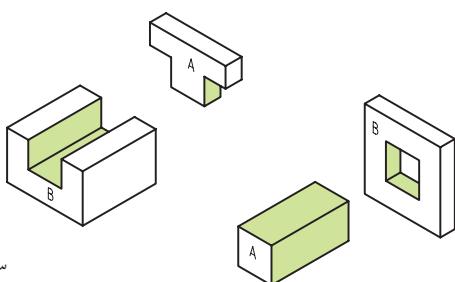

Mühle
Surax
Sطوح انباطی

□ سطح سبز رنگ چه خصوصیتی باید داشته باشد؟

سطوحی که در ساختمان کلی یک کالا، بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند، سطوح «هم‌ردیف» و سطوحی که در پایان تولید کالا با قسمت‌های دیگر در تماس نیستند

یک راه سریع و نسبتاً دقیق برای رسم اعداد و حروف در اندازه‌های استانداردشده، استفاده از شابلون‌های اعداد و حروف است.

همان‌گونه که در تصویر مشاهده می‌شود، این اعداد و حروف بر روی سطوحی از جنس مواد فلزی یا مصنوعی به صورت حفره (شابلون یا کلیشه) یا بر جستگی (مهر) ایجاد می‌شوند و حرکت ابزار رسم در این حفره‌ها یا آگشته شدن بر جستگی‌ها به جوهر و رنگ، تصویر را بر روی سطح قطعه (کاغذ) بازسازی می‌کند. این مسئله علاوه بر توسعه مفهوم «سوراخ» و «میله» از نظر شکل ظاهری در صنعت، به کاربری‌های متفاوت آنها نیز اشاره می‌کند.




در واقع، کلیه اندازه‌های داخلی با کاربری‌های متفاوت در صنعت، «سوراخ» و کلیه اندازه‌های خارجی نیز «میله» نامیده می‌شوند و این مسئله ارتباطی به گرد بودن شکل ظاهری و یا حتی بسته بودن محیط حفره (سوراخ) یا زائد (میله) ندارد.

به علاوه ممکن است یک قطعه پس از سر هم بندی (مونتاژ) به طور کلی در داخل قطعه دیگر قرار گیرد. در

بر آن اندازه داخلی نهاد.


□ قطعاتی که مشاهده می‌کنید، به‌طور کلی کدام یک اندازه داخلی (سوراخ) و کدام یک اندازه بیرونی (میله) هستند؟

(شماره‌گذاری و نام هریک را مشخص کنید).

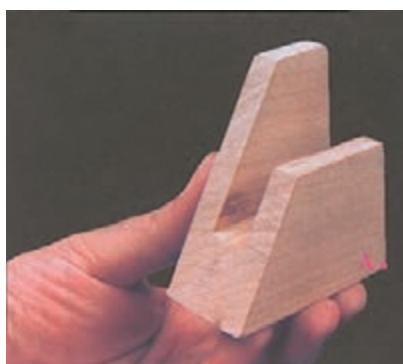

برش ذوزنقه‌ای که در کف این یاتاقان مشاهده می‌شود، اندازه داخلی و سوراخی است که بسته نیست و آن را به‌خاطر ظاهرش سوراخ سوچله می‌نامند. از

«سطوح آزاد» نامیده می‌شوند. بنابراین سطح یک میله و سوراخ در صنعت، سطح هم‌ردیف هستند به شرط آنکه از نظر شکل ظاهری مشابه بوده و یکدیگر را لمس کنند. چنانکه ملاحظه می‌کنید پاره‌های A و B در تصویر سوراخ و میله‌هایی هستند که الزاماً به صورت میله یا سوراخ دایره‌ای ساخته نشده‌اند. تمام این گونه سطوح (هم‌ردیف‌ها) نیاز به روغن کاری برای جلوگیری از سایش دو سطح هم‌جوار دارند.

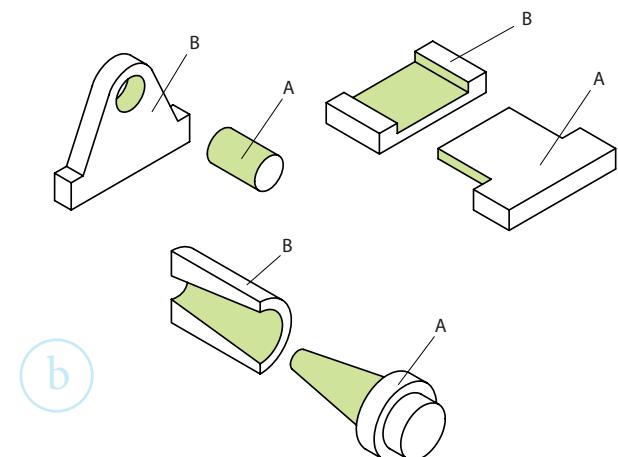

اگر سوراخ یک قطعه به دلایل دیگری مثل سبک‌تر شدن قطعه یا مجرای عبوری برای روغن، هوا و جسم خارجی طراحی شده باشد، دیگر سطح هم‌ردیف نخواهد بود و تنها یک اندازه داخلی است. اما براساس استانداردهای جمع‌آوری اطلاعات برای ساخت قطعات و در نظر گرفتن روش تولید یا کیفیت سطوح، باز می‌توان نام «سوراخ» را

در مورد یک ماژیک، در ماژیک درواقع اندازه داخلی یا سوراخ و خود ماژیک اندازه خارجی یا میله خواهد بود.

□ چرا سطح ماژیک و قسمت داخل در آن نیاز به روغن کاری ندارد؟



براساس شکل ظاهری، عمق و جنس قطعاتی که در آنها اندازه داخلی (سوراخ) وجود دارد، روش‌های ساخت متفاوتی را می‌توان پیشنهاد کرد که از نظر کیفیت، قیمت و سرعت فرایند با هم رقابت می‌کنند.

□ برای ساخت یک دستگیره با سوراخ میانی، یا تیغه چرخ گوشت یا سوراخ مربعی چه روش (روش‌هایی) به ذهن شما می‌رسد؟ برای یک قفل (سوراخ کلید) چطور؟

(با مرتبی مشورت کرده و نتیجه تحقیق خود را ارائه کنید).



این گونه طرح‌های هندسی برای سوارکردن اجزای یک ماشین یا حتی ابزار استفاده می‌شود.



تصویر زیر یک ابزار مرکب (کارتريج) را نشان می‌دهد که قسمت‌های مختلف آن با طرح فاق و زبانه (سوراخ و میله) به سادگی در هم جا خورده و محکم می‌شوند.



سوراخ‌های هندسی را با کمک ابزارهای مخصوص (معمولًاً تیغه‌فرزهای انگشتی) می‌سازند.



گاهی ترجیح داده می‌شود که برای ساخت یک اندازه داخلی (سوراخ) از روش‌های بدون براده‌برداری مانند روش شکل‌دهی و ریخته‌گری استفاده کنند. در تصویر یک بوش (بوشن) آلومینیمی را که با توجه به ابعاد خود، اندازه داخلی بزرگی محسوب شده و ساخت آن به روش براده‌برداری دشوار است، می‌بینید.


□ نام زائداتی را که به این بوش متصل می‌بینید، پیدا کنید (زوائد ریخته‌گری)



به هنگام ریخته‌گری قطعات در ماسه، مذاب فلز از مسیر همین زائدات خود را به قالب طرح اصلی می‌رساند و آن را به وجود می‌آورد.

□ با کمک مربی و تحقیقات گسترده، مزایای سوراخ‌زنی به روش ریخته‌گری را بررسی و ارائه دهید.
اگر جنس کالا یا قطعه صنعتی از فلز و پلاستیک باشد اغلب به روش براده‌برداری و چنانچه از جنس لاستیک یا سرامیک باشد از روش‌های غیربراده‌ای (ریخته‌گری)

در تصویر زیر، عمده‌ترین روش‌های براده‌برداری برای ساخت سوراخ‌ها و میله‌ها نشان داده شده است.

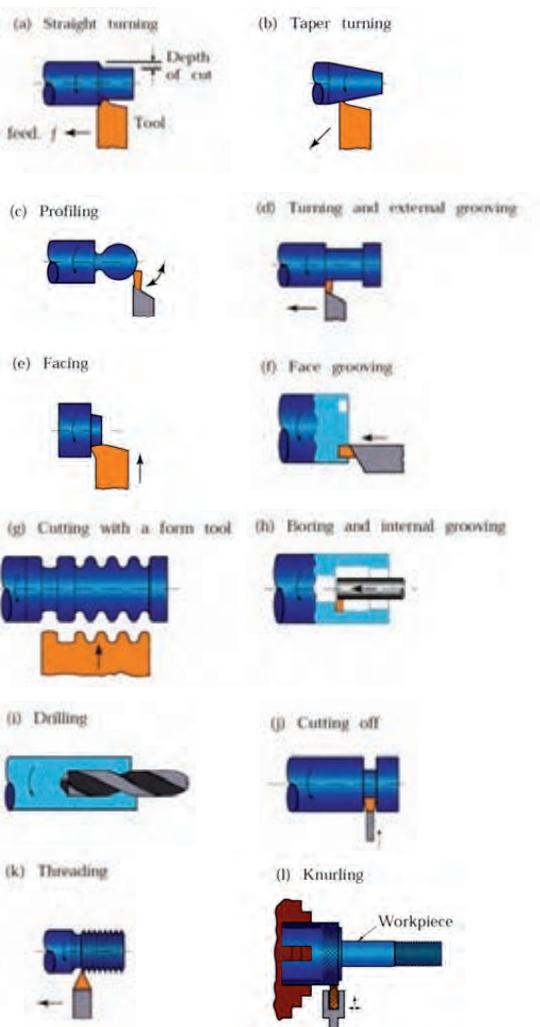

□ با کمک مربی خود نام این روش‌ها را که بر روی آنها نوشته شده است ترجمه کنید.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| : (b) | : (a) |
| : (d) | : (c) |
| : (f) | : (e) |
| : (h) | : (g) |
| : (j) | : (i) |
| : (l) | : (k) |

ریخته‌گری ساخته شده است انجام شده و یکی از روش‌های ایجاد اندازه‌های داخلی است. لنت‌های ترمز جدید از جنس کامپوزیت‌هایی با پایه سرامیک ضمن مقاومت گرمایشی بالا و عدم تولید جرقه، سایش کمتری را در کاسه چرخ به وجود می‌آورند.

از موارد دیگر استفاده از روش‌های بدون بُراده در ساخت سوراخ‌های قطعات صنعتی، سوراخ‌هایی است که به منظور سبک‌تر کردن اجزای گردانه (مانند چرخ‌داندها و چرخ‌تسمه‌ها) ایجاد می‌شود. همچنین سوراخ‌های تغییر موقعیت مثل سوراخ‌های پاکت (باگت) را که درواقع سوراخ‌های گرد توسعه یافته‌ای هستند معمولاً به روش‌های آهنگری و فرم‌دهی می‌سازند. از سوراخ‌های پاکت برای تغییر محل بستن پیچ‌ها و مهره‌ها و در نتیجه تغییر طول بازوهای مکانیکی استفاده می‌شود.

برخی دیگر از سوراخ‌ها به دلیل ابعاد بسیار کوچک یا حساسیت بسیار زیاد به روش‌های غیرستی ساخته می‌شوند.



برای ایجاد سوراخ در آن استفاده می‌شود.

در تصویر، تعدادی از قطعات سرامیکی ماکت یک خودرو را که دارای اندازه‌های متفاوت داخلی هستند، مشاهده می‌کنید. برخلاف تصور صنعتگران قدیمی، مواد مصنوعی به کار رفته در علوم مهندسی مانند پلاستیک‌ها و سرامیک‌های جدید، از قدرت و استحکام لازم برای استفاده در شرایط دشوارکاری برخوردارند و باید تکنولوژی‌های کار بر روی آنها توسط صنعتگران جوان توسعه یابد.



تصویر زیر، داخل تراشی و تعمیر کاسه چرخ خودرو با ماشین مخصوص این کار را نشان می‌دهد.



این کار برای تصحیح و تعمیر اندازه داخلی مخدوش شده (ساییده شده) کاسه چرخ که قبلًا

اتمام کار معمولاً در فضای ایجاد شده باقی می‌ماند، را می‌توان به سوراخ‌کاری تک‌منظوره (یک‌کاره) تعبیر کرد. در استفاده از میخ، پرچ و میخ‌پرچ، سوزن‌ها و منگنه‌ها سوراخ‌های یک‌بار مصرفی به وجود می‌آیند که با توجه به جایگذاری ابزارک در آنها، دیگر اندازه داخلی به حساب نمی‌آیند و در صورت انصراف نیز معمولاً به تخریب آن بخش غیرفلزی از قطعه منجر می‌شوند.



▪ نیروی واردشده از سوی یک سوزن خیاطی به پارچه، حدود هفت تُن است. به نظر شما چه چیز باعث افزایش نیروی دست در سوزن‌زدن تا این اندازه می‌شود؟ ابزارهای دستی اتصالات مکانیکی با توجه به قوانین اهرم‌ها برای افزایش نیروی دست طراحی می‌شوند و اغلب از یک ریل (مجرا) برای تغذیه ابزارک‌های اتصال مانند میخ و منگنه و یک سندان یا تکیه‌گاه برای دریافت نیروی ضربه‌ای تشکیل شده‌اند.



▪ در تصویر زیر، ساعتی را مشاهده می‌کنید که برای بستن پیچ‌های آن می‌توان از ضخامت لبه یک تکه کاغذ (۰/۱۴۰ mm) استفاده کرد. تحقیق کنید که با چه روشی سوراخ‌های این گونه قطعات را ایجاد و رزوه می‌کنند.



علت تصور گرد بودن از واژه سوراخ در بین جامعه، تعداد بسیار زیاد سوراخ‌های گردی است که توسط ابزارهای فرمدهی ساده مانند میخ، میخ‌پرچ، میخ منگنه سوزن‌ها و... به منظور اتصال قطعات غیرفلز، به یکدیگر ایجاد می‌شوند.




این شیوه سوراخ‌کاری (ساخت سوراخ) که در آن معمولاً ابزاری سوراخ‌کننده با ضربه و فشار و درنتیجه لِکردن مسیر سوراخ موفق به ایجاد حفره شده و پس از

۷-۲ سوراخ کور^۱ (بنبست) و راه بدر^۲ (سرتاسری)

علاوه بر شکل ظاهری، یک یا چندبار مصرف بودن سوراخ‌ها و جنس قطعه‌کار، از مباحث مهم دیگر که به کاربرد سوراخ در یک کالا مربوط می‌شود می‌توان به بنبست یا سرتاسری بودن آن اشاره کرد. این مسئله در انتخاب ابزار سوراخ‌کاری چندان مؤثر نیست زیرا مثلاً با کمک مته می‌توان هم سوراخ کور و هم سوراخ راه بدر را ایجاد کرد. ولی تدارک ابزار دستی یا ماشینی و تکیه‌گاه یا گیره کار بستگی زیادی به نوع مسیر سوراخ‌کاری دارد.



□ سوراخ‌های روی مدارات چاپی و کیت‌های الکترونیک را چگونه ایجاد می‌کنند؟
این سوراخ‌ها کور هستند یا راه بدر؟ چرا؟

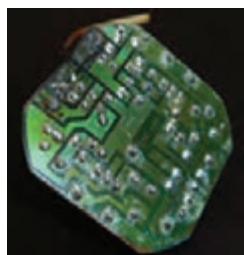

1. Pilot Hole

2. Shank Hole

□ در مورد ایده‌های مختلف ساخت ابزارهای پرچ کن، منگنهزن و میخ کوب تحقیقاتی را انجام و در کلاس ارائه دهید.

در تصویر زیر ابزارهای خشاب‌داری را مشاهده می‌کنید که با کمی تغییر در ساختمان آنها، از خانواده این ابزارها می‌توان برای انواع اتصالات مکانیکی سوراخ‌دار بهره گرفت.



□ به نظر شما، آیا سطح تماس یک میخ یا منگنه با دیوارهای سوراخی که ایجاد می‌کند شرایط ویژه‌ای دارد؟ (ابزارک‌های اتصال مانند میخ‌ها و منگنه‌ها کاملاً در سوراخ یکبار مصرف خود محکم و جذب می‌شوند و خارج کردن آنها عمولأً با تخریب همراه است)

بر روی دیواره ابزارک میخ، آرماتورها و بهخصوص پیچ‌هایی که در این سوراخ‌ها جایگذاری یا کوبیده می‌شوند شیار، خیاره، و رزوه‌های وجود دارد که هوای محبوس شده به هنگام جازدن ابزارک در داخل سوراخ کور را خالی می‌کنند. در غیراین صورت بالشتک هوای حبس شده به تدریج به لق شدن ابزارک داخل سوراخ کور منجر خواهد شد و این بزرگ‌ترین مشکل در استفاده از سوراخ‌های کور است. چنان‌که در تصویر مشاهده می‌کنید، به دلیل کنج داشتن نوک مته، انتهای سوراخ‌های کور دارای کنج بدون استفاده‌ای خواهد بود که با توجه به زاویه رأس مته عمق مشخصی داشته و در قطعات نازک باید آن را در نظر داشت.



بنابراین، اگر در نقشه سوراخ به آزادبودن انتهای آن در قطعه اشاره نشده باشد و کف سوراخ دارای عمق کاملاً تعیین‌شده‌ای باشد، باید برای تخت‌بودن انتهای سوراخ برنامه‌ریزی کرده و در استفاده از مته برای سوراخ‌کاری، عمق عملیات را کمتر در نظر بگیریم. سپس با استفاده از ابزارهایی مانند تیغه‌فرزهای انگشتی یا مته تخت، انتهای کنج شده را تا رفع زاویه و تبدیل به سطح صاف برآورده بازیم.



اغلب سوراخ‌های راه بدر به منظور عبور دادن پایه‌ها، پیچ‌ها و سپس قفل کردن آنها با لحیم کاری یا مهره‌بندی ایجاد می‌شوند. یا اینکه از آنها به عنوان مجرای عبور سیالات استفاده می‌شود. از سوراخ‌های کور هم برای پین‌گذاری و خار و گوه چینی بهره می‌گیرند.



□ در سوراخ‌کاری دیوارها با کمک دستگاه دریل دستی و متة مخصوص (لب پهن)، سوراخ‌های کوری ایجاد می‌شوند. آیا می‌توان آنها را اندازه داخلی دانست؟ آیا بُراوهای بطور کامل از سوراخ خارج می‌شوند؟




۱. سیالات: مایعات و گازها

در تصویر یک پیستون برش خورده از موتور تراکتور را مشاهده می کنید که سوراخ های ریز راه بدری برای انتقال روغن از جداره بیرونی پیستون به داخل قسمت زیرین آن، تعییه شده است.



همچنین مغزی یک شیر مخلوط کن را مشاهده می کنید که در دیواره قسمت های مختلف آن سوراخ هایی برای عبور برنامه ریزی شده آب با فشار مشخص ایجاد شده و همگی با سوراخ اصلی مرکزی در ارتباط اند. شبیه این سیستم در جعبه فرمان های هیدرولیک خودروها پیاده شده است.

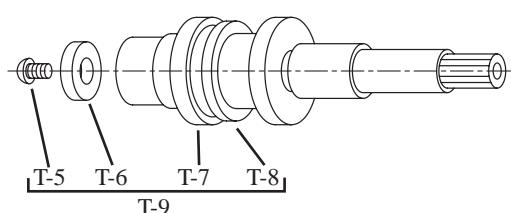


در تصویر زیر، مته سرتخت برای ایجاد سوراخ های کور کف تخت در قطعات چوبی را مشاهده می کنید.

□ با کمک مربی خود جزئیات توضیحی آورده شده در تصویر را به فارسی برگردانید.



Extra deep flutes clear chips so efficiently you will not need to back your bit out – even on hardwoods up to 3" thick!


All shanks designed to fit 3/8" chuck or larger.

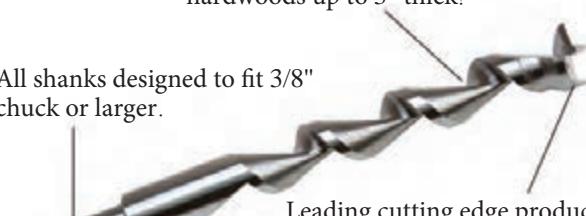

Leading cutting edge produces a nearly flat bottom hole while perimeter spur guarantees a clean cut



□ دو واژه استفاده شده در تصویر را به فارسی برگردانید.

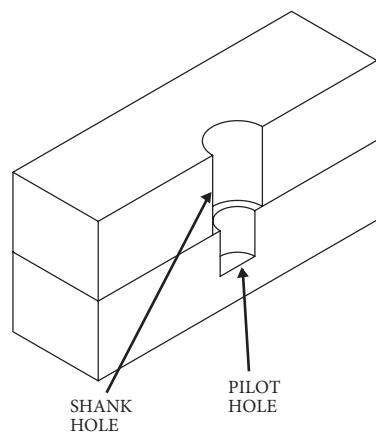

1. Details

قطعاتی مانند آنها را با استفاده از خمیر الماسه (خمیری با ذرات 0.004 میلی‌متری الماس)، تا مرز جلای آینه یعنی شفافیت انعکاس تصویر، سنگزده و صیقلی می‌کنند. این عمل برای انطباق دقیق این دو به یکدیگر و کاهش فضای خالی لقّی^۱ بین آنها تا حد اکثر ممکن انجام می‌شود. به این ترتیب دیگر سوت ناخواسته نشست نخواهد کرد. تصاویر زیر، دستگاه سنگزنی لبه‌های سوپاپ موتور خودرو را نشان می‌دهد. این لبه‌ها که نقش میله را بازی می‌کنند باید بسیار دقیق بر سطح ذوزنقه‌ای نشیمنگاه خود (سیت^۲) نشسته و فشار بالای محافظه احتراق در دمای 600 الی 900 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و هرگز نشست ناخواسته‌ای از آنها رُخ ندهد.



■ در مورد فرمان‌های هیدرولیک و ساختمان آنها تحقیقی را انجام و ارائه دهید.



از مسائل مهم دیگر در ارتباط با سوراخ و میله‌های ایجاد شده در ساختمان محصولات فلزکاری، کیفیت بالا متفاوت سطح این دو است.

به تصویر اجزای یک پمپ انژکتور دیزل یعنی بارل^۱ (سیلندر) و پلانجر^۲ (پیستون) نگاه کنید.



1. Clearance

2. Seat

1. Barel

2. Planger

۷-۳ سوراخ کاری

چنانچه با روش‌های براده‌برداری در قطعه‌کار سوراخی ایجاد شود، این فرایند را «سوراخ کاری» می‌نامند.



□ کدام یک از موارد زیر از مقدمات فرایند سوراخ کاری است؟

الف) تهیه ابزار (مته) مناسب

ب) خطکشی و سنبه‌زنی مرکز سوراخ کاری


ج) استفاده از گیره مناسب

د) خنک‌کاری

ه) همه موارد

زاویه یا شیاری که بر روی تیغه برنده‌گوهها یا در لبه دندانه یک تیغه اره و نیز بر روی آج‌های یک سوهان، باعث هدایت قسمت بُرش خورده یا بُراوهای از قطعه می‌شود، در متئه سوراخ کاری امتداد یافته و به دور ابزار پیچیده است. زاویه شیب این شیار که وظیفه خارج کردن

برای بالابردن کیفیت سطح سوراخ‌هایی مانند این، از سنباده‌های چرخانی مانند ابزار «لیپن^۱» و «هونن^۲» استفاده می‌شود.

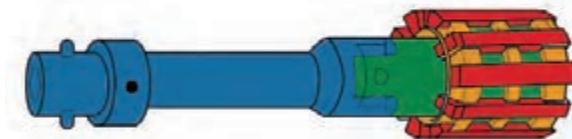

از سوی دیگر به‌خاطر داشته باشید، از هر روش تولیدی که استفاده شود، تقریباً ایجاد کیفیت یکسان برای سوراخ و میله امکان‌پذیر نیست. زیرا تولید سوراخ با داخل‌تراسی دشوارتر از روتراشی برای ساخت میله است. بنابراین کیفیت سطح سوراخ‌ها در شرایط یکسان روش تولیدی، پایین‌تر از کیفیت سطح میله‌هاست.





□ مسائل مطرح شده در این بخش را در زمینه‌های طرح ظاهری سوراخ و میله (بسته و بازبودن، گردبودن یا شکل خاص)، کاربرد سوراخ (اتصالی یا مجراء)، کور یا راه بدربودن سوراخ و کیفیت سطح سوراخ و میله، با کمک مرتبی خود به صورت نمودار درختی دسته‌بندی، ترسیم و به مرتبی ارائه دهید.

1. Lipen

2. Honen

چنانکه ملاحظه می‌کنید، متنه‌ها از لحاظ زاویهٔ پیچش لبۀ برنده و براده‌بردار خود با جنس قطعات کار متناسب شده‌اند.

همچنین متناسب با ارزش قطعات فلزی، برای یک جنس خاص نیز مته‌هایی با قیمت‌های متفاوت براساس کیفیت در بازار موجود است.

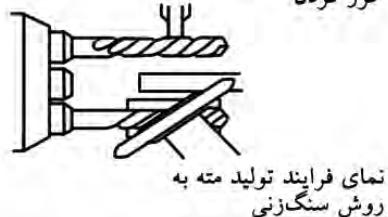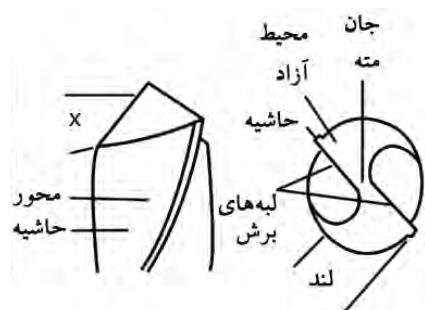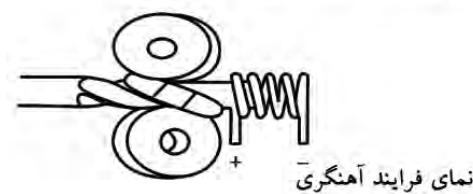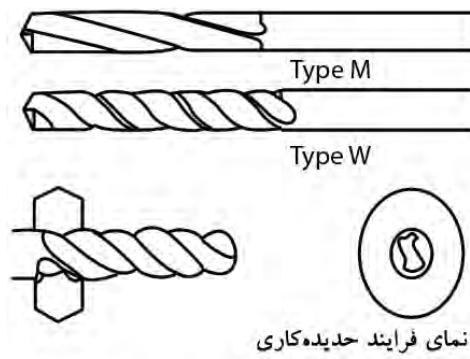

براده‌ها از سوراخ را دارد، همان زاویهٔ بُراده است.

در تصویر زیر دو مقدار متفاوت (نرخ) بُراده‌برداری به دلیل تفاوت زاویهٔ پیچش شیارمته (زاویهٔ براده) را ملاحظه می‌کنید.




■ با انتخاب مته‌هایی با زاویهٔ شیار متفاوت و سوراخ‌کاری میلهٔ آلومینیمی، براده آنها را با هم مقایسه کنید.

۱-۳-۷-۳ ابزار سوراخ‌کاری (مته)


در تصاویر زیر دو روش اصلی تولید مته‌ها که اصلی‌ترین ابزارهای سوراخ‌کاری هستند را مشاهده می‌کنید. با کمک این روش‌ها انواع مته برای انواع جنس در قطعات کار مانند چوب، پلاستیک، بتن و فلزات ساخته می‌شوند.



چنانچه جنس متہ اصلی نباشد و یا فشار وارد با آن متناسب نبوده و قطعه کار نیز دارای رگه‌های متفاوتی باشد، متہ خواهد شکست. در تصویر متہ نامرغوبی را ملاحظه می‌کنید که در فشار کاری باز شده است!

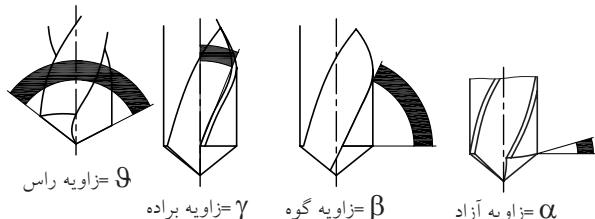


آیا زوایای سه گانه موجود بر روی ابزارهای براده برداری را به خاطر دارید؟ این زوایا را در تصویر زیر بر روی نوک متہ مشاهده می‌کنید.

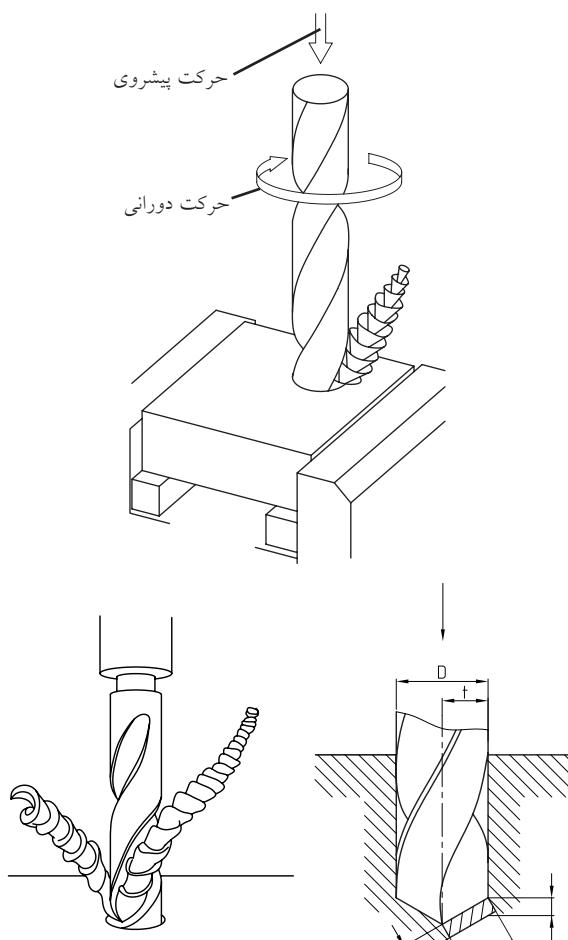

جنس اصلی پیشنهادی برای این ابزار نیز همچنان فولاد تندبر (H.S.S) است که ممکن است با روکش زرد رنگی از فلز تیتانیم تقویت شده باشد. این نوع مته‌ها را در بازار به نام مته الماسه^۱ می‌شناسند.




در تصویر زیر اجزا یا قسمت‌های مختلف یک متہ دنباله استوانه‌ای را که برای سوراخ کاری تا قطر ۱۳ mm استفاده می‌شوند مشاهده می‌کنید. مته‌هایی با قطر بیش از این را دنباله مخروطی می‌سازند.

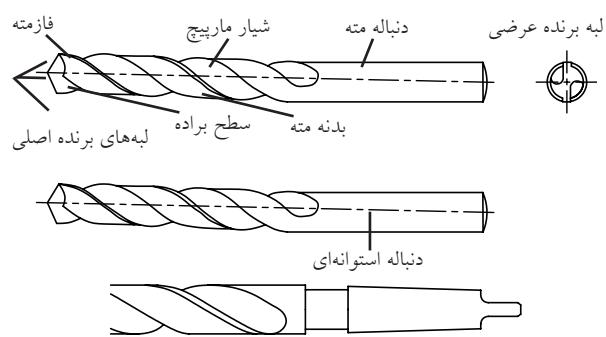


^۱. رنگ الماس ابزاری تیره (مشکی) بوده و سنگین‌تر از کانی‌هایی است که به نام الماس در بازارهای برش استفاده شده است.


 
□ تصویر شماتیک زیر را به صورت جدول درآورید.




فولاد آبدیده

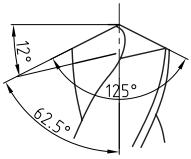


آلومینیم لاستیک سخت و چوب

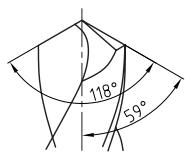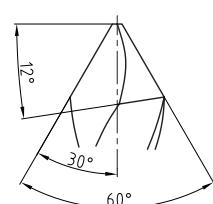



برای تعبیه سوراخ‌های عمیق

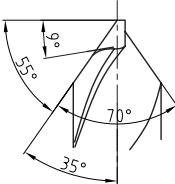




پلاستیک

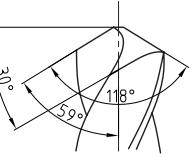

مواد سخت و فولاد

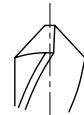 

آلیاژ‌های آلومینیم و چدن

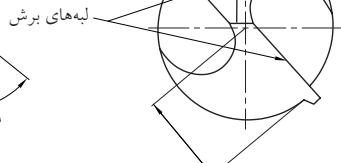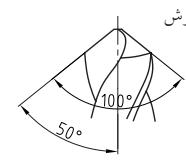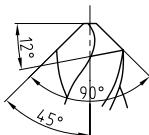

بر این اساس چنانکه گفته شد زاویه شیار مته با خط

محور آن، همان زاویه یا بشقاب براده است که پس از جدا شدن براده‌ها از قطعه کار توسط لبه برنده (فاز مته)، آنها را مانند پیچ نقاله در چرخ گشت به بیرون هدایت می‌کند.

فاز مته لبه بر جسته‌ای است که در تمام طول مته مرز

شیار مته با جداره داخلی سوراخ را تشکیل داده و قطر

واقعی مته را نشان می‌دهد. در مته‌هایی که با نهایت کیفیت


ساخته شده‌اند، این قطر همان قطر اسمی سوراخ است و این مسئله در آگهی تبلیغاتی تولیدکنندگان مته‌ها به عنوان

«فروش قطر به جای فروش مته» مطرح می‌شود.

در صورتی که عدد قطر مته از روی دنباله آن پاک یا

مخدوش شده باشد (مطابق تصویر) می‌توان آن را از نوک

مته و روی فازها اندازه گرفت.

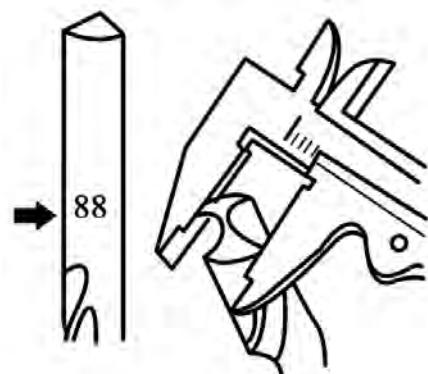

نوک مته برای کار بر روی مواد مختلف زاویه گوه‌های

متعددی می‌پذیرد (با سنگزنانی) و این از قاعده کلی یا


«اصل نفوذ گوه‌ها» سرچشممه می‌گیرد.

براساس این اصل هر چه جنس قطعه کار سخت‌تر

باشد، زاویه نفوذ (گوه) بزرگ‌تر خواهد شد.


ج) تیپ W با زاویه شیب 40° برای سوراخ کاری مواد نرم، آلومنیوم و مس چنانکه ملاحظه می‌شود، زاویه رأس آنها نیز با هم متفاوت است.

همچنین از متنهای (HM) یا الماسه برای فولاد سخت، از متنهای HSS برای فولاد نرم و از متنهای غیرآلیاژی (WS) برای مس و آلومنیوم استفاده می‌شود.

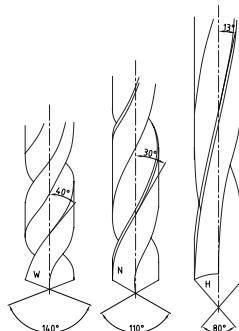


تصاویر زیر کلاس (تیپ) و جنس‌های متفاوت متنهای برای کار بر روی مواد مختلف را به نمایش گذاشته است. بر این اساس متنهای در سه کلاس زیر قرار می‌گیرند:

- الف) تیپ H با زاویه شیب 13° برای سوراخ کاری فولاد سخت، برنج و برنز
- ب) تیپ N با زاویه شیب 30° برای سوراخ کاری مواد سخت و فولاد نرم

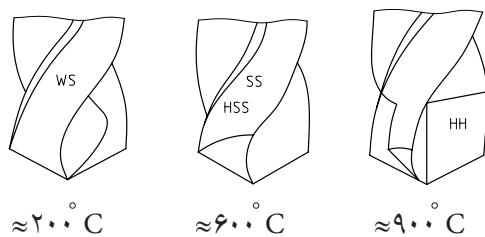


				متنهای
فولاد فولاد ریختگی چدن	برنج برنز فولاد سخت منیزیم	آلومنیوم مس	باکلیت لاستیک سخت فیبر استخوانی	مورد استفاده
N	H	W	H	تیپ متنه
$16-3^\circ$	$10-13^\circ$	$35-40^\circ$	$10-13^\circ$	زاویه مارپیچ
11° $6-15^\circ$	14° $8-18^\circ$	14° $8-18^\circ$	8° $8-12^\circ$	زاویه رأس زاویه آزاد


قسمت (ب) این مشکل به دلیل خارج از مرکز بودن نوک متنه پس از سنجگ زنی ایجاد شده و در قسمت (ج)، ظاهر سوراخ به دلیل نامساوی بودن زوایا و خارج از مرکز بودن نوک متنه، کاملاً متفاوت و غیر متقابران شده است.

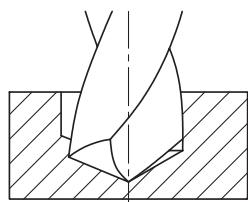





(الف)

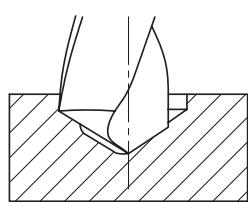

(ب)

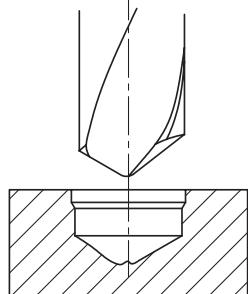


(ج)

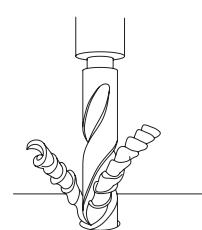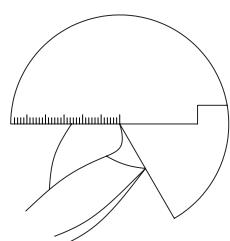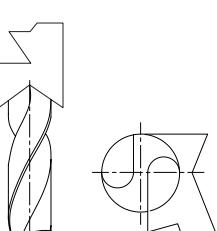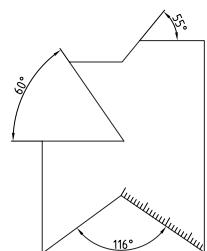


«عمق سوراخ کاری»^۱ پیشنهادی برای اغلب متنهای ۳-۵ برابر قطر متنه است.

برای برآورده برداری و افزایش قطر سوراخها مانع به نظر نمی‌رسد که پیش روی صنعتکاران باشد اما بر عکس، اگر قطر سوراخی از اندازه لازم بیشتر شده باشد، به دشواری و با کمک قطعات آب‌بندی باید آن را جبران کرد. به همین دلیل متنهای را معمولاً 0.043 mm تا 0.036 mm کوچک‌تر از اندازه اسمی می‌سازند تا در حین کار (مخصوصاً در صورت حرفة‌ای نبودن صنعتگر) مشکل چندانی به وجود نیاورد.

بزرگ‌تر شدن قطر سوراخ نسبت به اندازه اسمی^۲ متنه، اصلی‌ترین مشکل در سوراخ‌کاری با متنهای محسوب می‌شود.

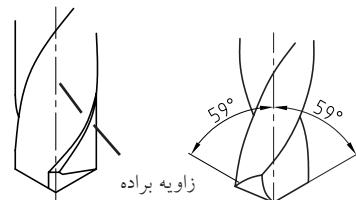

زاویه براده: زاویه بین حاشیه و محور متنه را زاویه براده می‌گویند

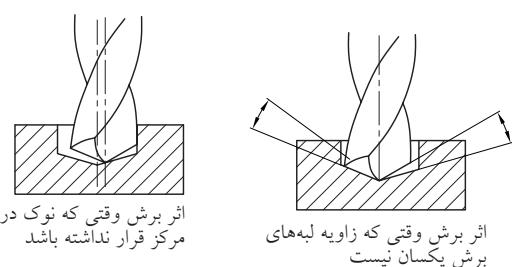

در تصویر زیر، قسمت (الف) نامساوی بودن زوایای نوک متنه تیز شده باعث افزایش قطر سوراخ شده است. در



۱. Drilling depth (3 & 5 × D)

۲. اندازه اسمی: اندازه‌ای است که بر روی نقشه یا ابزار نوشته شده است.

نوك برخى از متنهها، مهندسى خاصى دارد که برای کاربرد ویژهای طراحى شده است. به خاطر همین تنوع هندسى، تيزکردن نوك متنهها يك کار بسیار تخصصى و حرفةای بهشمار می آيد.




در تصویر زیر، متنهای سرتخت، متهمرغک (برای مرکزیابی و پخزنی) و متنه خزینه (گل کار) برای فراهم سازی جای گلپیچ را مشاهده می کنید.

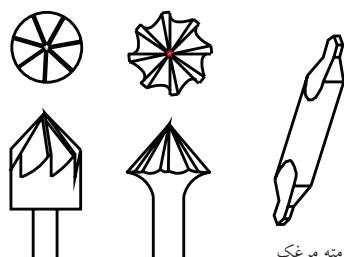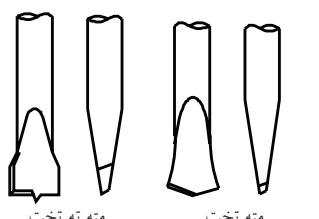


متنه خزینه استوانه ای



متنه راست

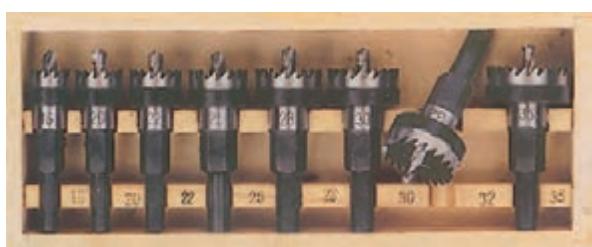

برای جلوگیری از مشکل یادشده، بهنگام تيزکردن نوك متنه با استفاده از سنگ سنبلاده دیواری، باید از شابلونهای متنه استفاده کرد. اين شابلونها به صورت ثابت و متغير ساخته شده و علاوه بر بررسی تقارن متنه، زاويهای اصلی آن را نيز مشخص می کنند.

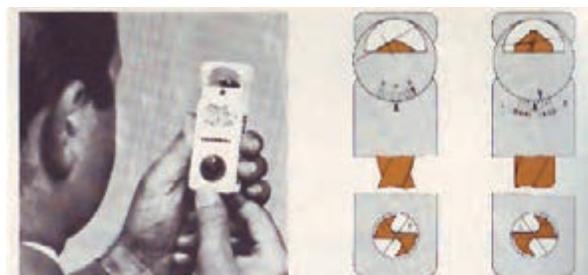

در نبود شابلونها و وسائل دقیق اندازهگیری یا مقایسه می توان از انواع خطکش های فلزی و یا حتی خطکش های مختلف ماشین ابزارها (مانند خطکش مرغک دستگاه تراش) برای کنترل تقارن رأس متنه استفاده کرد. در تصویر متنهای به نظر اسمی ۲۵mm را مشاهده می کنید که به دلیل «نوك تراشی»^۱ غیراصولی، نوك آن از محور خارج شده است. در صورت سوراخ کاری با کمک اين متنهها، نتيجه مطلوبی به دست نخواهد آمد.



^۱. نوك تراشی به چاق کردن معروف است.

و تنظیف و یا مخلوط کردن ترکیبات تبدیل می‌شود.
در تصویر، مته‌های کارتریجی (گردبُر) برای سوراخ‌کاری قطر زیاد قطعات چوبی را مشاهده می‌کنید.



□ در مورد طرح خاص مته‌های حفاری زمین یا مته‌های تونل‌کاری تحقیقاتی را انجام و در کلاس یا کارگاه ارائه دهید.

۷-۳-۲ ماشین ابزار سوراخ‌کاری (دریل)

اگر در زندگی روزمره با اره یا سوهان سروکاری نداشته باشد، حتماً به استفاده از دریل دستی برای سوراخ‌کاری دیوارها و قطعات نیاز پیدا کرده‌اید. این عمومی‌ترین ابزار فلزکاری است که کسی آموزش تخصصی استفاده از آن را ندیده است.



□ حداقل دو نکته در کار با دریل دستی را ذکر کنید.

.....
.....
سبکی، سادگی استفاده و کاربرد بسیار بالای آن باعث شده تا در تمام منازل نیز به عنوان ابزار اصلی فلزکاری موجود باشد.


اگر به جای مته ساده از مته‌های گردبُر یا چرخ‌های سنباده و بُرس‌های سیمی یا پلاستیکی در سه نظام دریل استفاده کنیم، این ابزار به وسیله‌ای برای مونتاژ قطعات، صیقل‌کاری

□ وظیفه جزء به تصویر درآمده در اشکال زیر چیست؟ آیا تأثیر و لزوم آن را به هنگام کار با دریل حس کرده‌اید؟




گیره خاص این ابزار دارای سه یا چهار فک پیش‌روند (لقمه) است که به آنها نظام گفته می‌شود و حرکت هریک با کمک آچار مخصوص، از دیگر لقمه‌ها مجزاست.

□ در مورد مکانیزم عمل سه‌نظام‌ها تحقیق کنید (برای این کار سه‌نظام دستگاه تراش را انتخاب کنید).

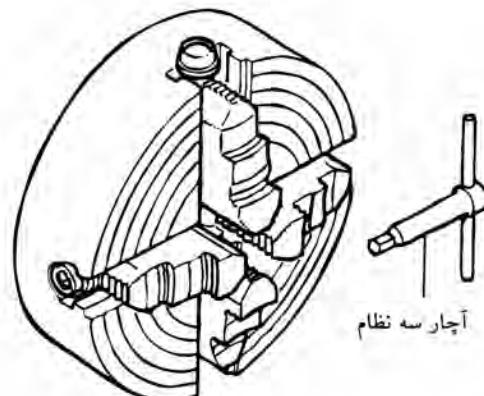

همچنین برای سهولت کاربری در سوراخ کاری با قطرهای بالا، می‌توان از بازوها یا دسته‌های الحاقی در این ابزار بهره گرفت.

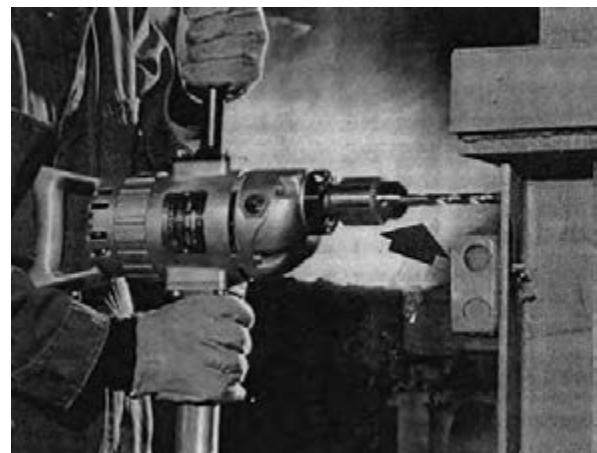

به این ترتیب به ظرفیت سوراخ کاری با این ابزار افزوده می‌شود.

□ در حضور مربی خود و هنرجویان کلاس یک دریل دستی را باز کرده و اجزای آن را در کنار یکدیگر طوری بچینید که طرح ساده‌ای از آنها را بتوان بر روی کاغذ ترسیم کرد. به این ترتیب مکانیزم عمل دریل دستی را درک کرده برای دیگران بازگو و تأیید مربی را جلب کنید.



1. Reassembling (Demontage)

ایدهٔ دریل دستی امروزه توسعه یافته و به طراحی ابزارهایی با کاربرد ساده و متنوع منجر شده است. اما هرچه به این قابلیت‌ها افزوده می‌شود، حساسیت ابزار نیز بالاتر رفته و به مراقبت بیشتری نیازمند است. به عنوان مثال تمام ارزش یک دریل گران‌قیمت ممکن است با ساییدگی دندنهای آچار سه نظام آن به مخاطره بیفتد.



به هنگام خرید و تهیهٔ دریل دستی باید حجم کار و باری که قرار است به آن وارد شود را در نظر بگیرید. همچنین با به کار بستن خلاصهٔ خود بکوشید که تا جای ممکن دریل به هنگام کار ثابت مانده و صدا و ارتعاشات آن به شما و محیط کار صدمه‌ای نزنند.



در تصویر صفحهٔ بعد الحاقی مناسبی برای سوراخ کاری ورق‌های ضخیم مانند ورق یک تیرآهن H نشان داده شده است. از تیرآهن‌هایی با این ابعاد در پایهٔ پله‌ها، دکل‌ها


چنانچه وظیفهٔ دریل دستی در کارگاه مشخص و ثابت باشد می‌توان خود دریل را نیز با کمک جک‌های مکانیکی در روی میز ثابت کرده و به این ترتیب به سرعت، سهولت و دقت کار افزود.

از آنجا که سیستم برگشت جک‌های مکانیکی اغلب با فنرهای قوی طراحی شده است، در کار با آنها از رهاکردن بازوی جک به صورت ناگهانی خودداری کنید.



□ انواع کاربردهای دیگر دریل دستی را جستجو و لیست کنید.


.....

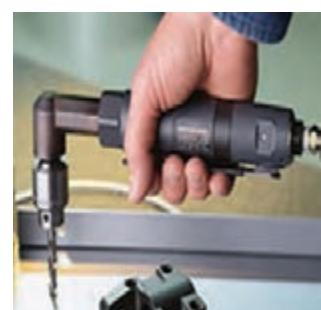

شکستن احتمالی آن می‌شود. همچنین از سوراخ‌کاری با قطرهای بیش از توان دریل دستی اجتناب کنید. اگر قطر متنه بیش از توان نگهداری سه‌نظام باشد. شما ناگزیر هستید که فشار بیشتری به آچار آن وارد کرده و مرتب متنه را سفت کنید. این نیروهای غیر قابل تحمل منجر به سایش دندانه‌های آچار سه‌نظام و چرخ‌دنده بشقابی خود سه‌نظام می‌شوند.



برای سوراخ‌کاری در ابعاد بزرگ‌تر قطعه یا سوراخ آن، بایستی از دستگاه دریل ستونی (زمینی) استفاده کرد.

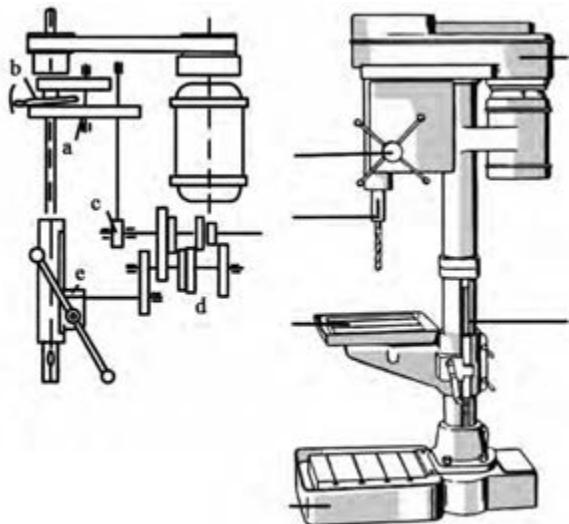

در این دستگاه به جای حرکت دست صنعتگر از بالا به پایین برای تهیه حرکت پیش روی، یک چرخ‌دنده شانه‌ای این وظیفه را انجام می‌دهد. چرخ‌دنده‌های شانه‌ای علاوه بر تبدیل حرکت دورانی بازوی صنعتگر روی دستگیره




و مخازن استفاده می‌شود که علاوه بر جوشکاری نیاز به اتصالات پیچی زیادی دارند. اضافه کردن یک آهنربای قوی الکتریکی به دریل دستی می‌تواند به ثبت مکان آن در هنگام ایجاد سوراخ‌های بسیار حساس کمک کند.




□ در مورد آهنرباهای الکتریکی تحقیق و نتیجه آن را در کلاس ارائه دهید.

به هنگام بستن متنه در سه‌نظام دستگاه دریل از وارد کردن قسمت شیاردار متنه به فک سه‌نظام خودداری کنید. این اشتباہ منجر به سست‌شدن متنه حین کار و


بر روی گلویی دریل ستونی شکافی وجود دارد که با داخل کردن یک گوه در آن می‌توان متنه یا واسطهٔ مخروطی آن را از گلویی خارج کرد.

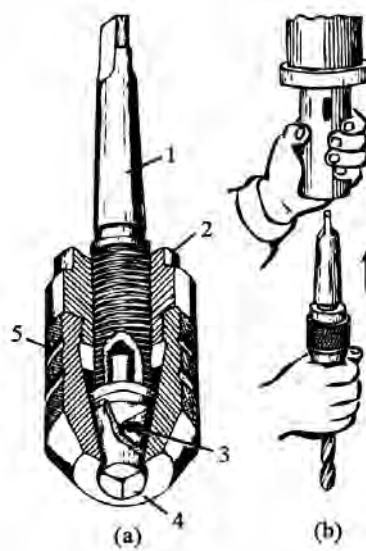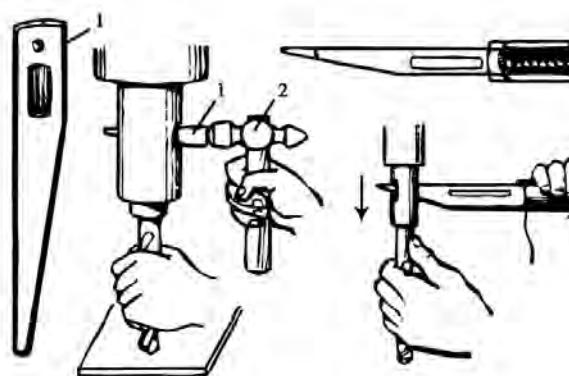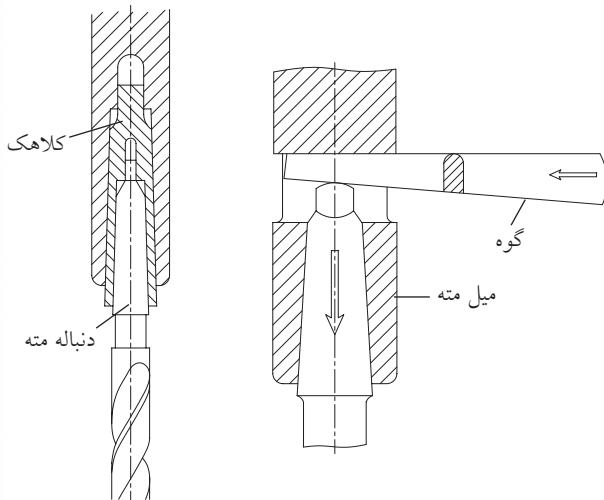

(هندل) به حرکت رفت و برگشتی کلگی دریل، قدرت انتقالی را نیز بسیار افزایش می‌دهند.

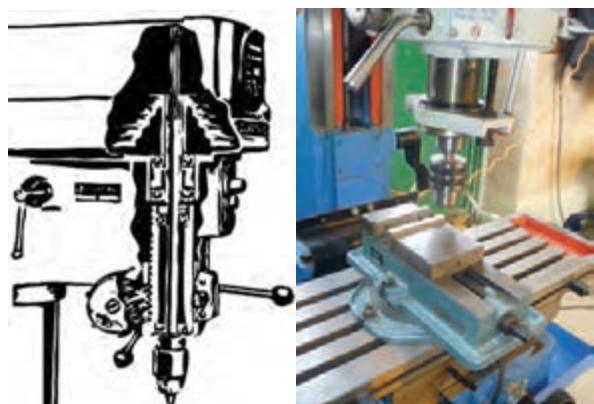


چنانکه گفته شد، دنبالهٔ متنهای با قطر بیش از ۱۳mm را مخروطی می‌سازند. این مخروط سنگ زده شده و بسیار صیقلی است و در اندازه‌های مختلفی کلاسه‌بندی شده که به آنها «شمارهٔ مورس» می‌گویند.

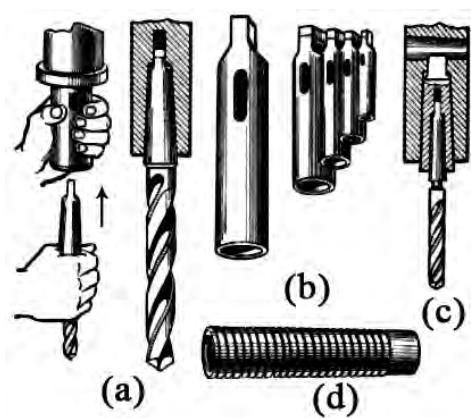

اگر از ماشین‌ابزاری غیر از دریل و تراش استفاده کنید، می‌توان قابلیت‌های دیگری را نیز انتظار داشت. تصویر زیر اتصال عضوی به سه‌نظام را نشان می‌دهد که به قیچی^۱ معروف است. با کمک این الحاقی می‌توان قطعهٔ بسته شده در سه‌نظام تصویر را به مقدارهای مساوی و دلخواهی از محیط دایرهٔ چرخاند و فرایند سوراخ‌کاری را روی آن انجام داد.



چرخدنده‌ها، درپوش‌ها و قطعات زائددهدار مانند کوپلینگ‌ها را با استفاده از این ابزار کمکی می‌سازند. در استفاده از دستگاه دریل ستونی باید به محدودبودن ابعاد میز آن دقت داشت و از نامتعادل قراردادن کار بر روی آن برای سوراخ‌کاری پرهیز کرد.

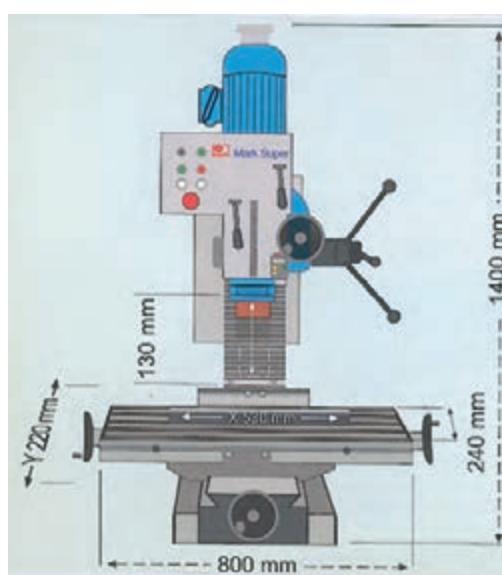

^۱ تایکوب

واسطه‌های مخروطی با نام «کلت»^۱ در نصب متنهای قطور روی دستگاه‌های دریل استفاده می‌شوند. نوع شکاف‌دار آنها در واقع یک سه‌نظام فوری برای گرفتن ابزارها یا قطعات در کار با آنهاست.



■ با بازکردن و تشریح یک مداد ا todd طرز کار کلت‌های شکاف‌دار (انگشتی) را بررسی و طرح ساده‌ای از ساختمان و طرز کار مذکور ارائه دهید.

در صورتی که قطر متنه زیاد باشد و در نبود دستگاه دریل ستونی، از دستگاه‌های ماشین‌ابزار دیگر نظری دستگاه تراش نیز (مانند تصویر) می‌توان در سوراخ‌کاری بهره گرفت. در این صورت سه‌نظام متنه به جای مرغک و قطعه در سه‌نظام دستگاه تراش قرار می‌گیرند و این‌بار به جای چرخش متنه، قطعه کار می‌چرخد.




1. Colet

خود اطلاع حاصل کنید و با نگهداری صحیح از دستگاه موجب کاهش کارایی آنها نشوید. سطوح راهنمای (ریل میزها) و شیلنگ‌های انتقال مایعات خنک‌کننده و مجاری یا نازل‌های خنک‌کاری، آسیب‌پذیر بوده و باید از آلودگی‌ها در پایان کار روزانه یا فصل کاری پاکیزه شوند.




همچنین اگر دستگاه به طلق محافظه مجهز است، سعی کنید که تا جای ممکن به آن زاویه‌ای مناسب داده و آن را بر ندارید.

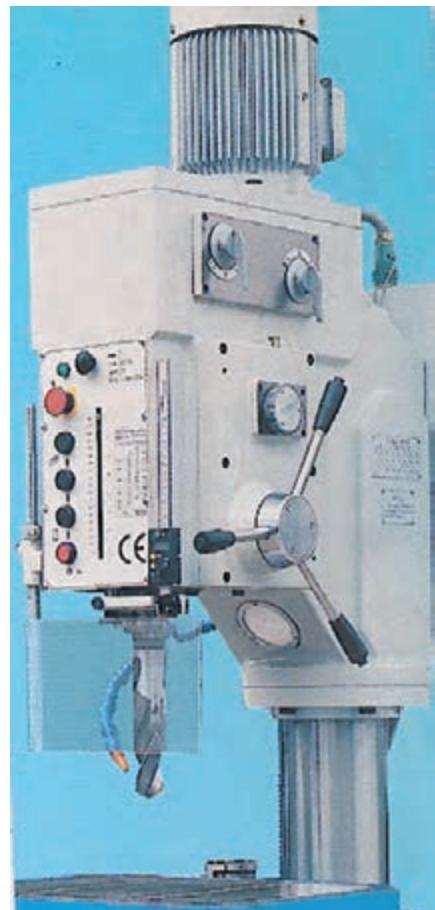

اگر در کارگاه میزبان خود از چندین دستگاه دریل یا ماشین ابزار دیگر در کنار هم بهره می‌برید قبل از شروع هرگونه فرایند برآده‌برداری، از موقعیت نسبی اطرافیان خود و بی‌خطر بودن نحوه کار، مطمئن شوید. مثلاً میز ماشین‌های ابزار به صورت دستی یا خودکار تا حدود معینی جایه‌جا می‌شوند و این مسئله نباید مزاحمت یا خطری برای دیگران ایجاد کند.


برای اطمینان از صحت عملکرد و رسیدن به نتیجهٔ بهتر روی قطعه‌کار، حتماً از قابلیت‌های مختلف ماشین‌ابزار

در کارگاههای بهرهمند از تجهیزات پیشرفته و حساس، تلاش برای اطلاع یافتن از اصول کار و قابلیت‌های هر ابزار اصلی ترین مسیر تقویت ذهن و خلاقیت صنعتی و نیز حفاظت شخصی است.

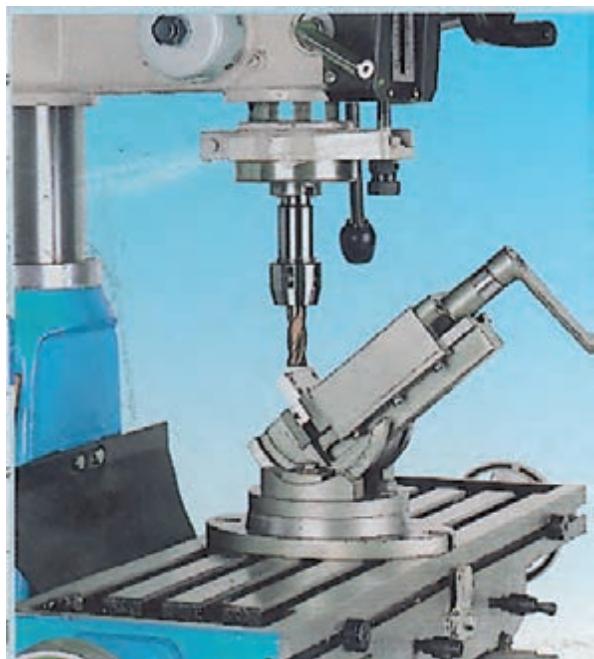

□ با بازدید از مراکز صنعتی و کارگاههای مختلف یا حداقل ابزارفروشی‌ها، یک ابزار یا ابزارک متفاوت با تجهیزات کارگاه خود را شناسایی و در کلاس معرفی کنید.


چنانکه در تصاویر ملاحظه می‌شود، روی میز ماشین‌های سوراخ‌کاری، شیارهایی با مقطع «T» (بهنام سوراخ تی‌شکل) ایجاد شده که با کمک آنها می‌توان انواع گیره یا الحاقی‌های دیگر را روی میز جابه‌جا کرده و بست.

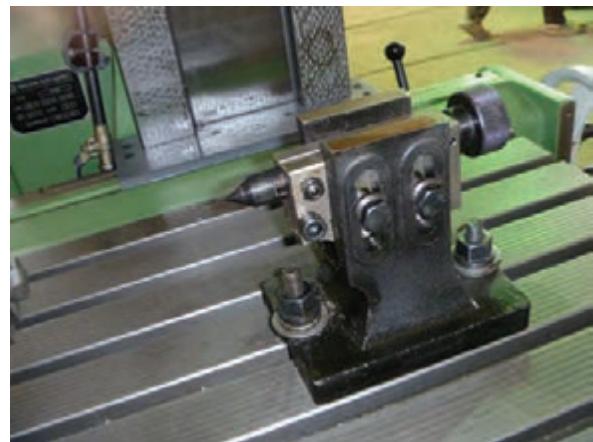

برای این کار گلپیچه را از داخل سوراخ تی‌شکل عبور داده در پایه گیره یا ابزار الحاقی جای داده و سپس مهره‌پیچ را بر روی پایه بیندید. اگر این کار به دقت و با حوصله انجام نشود، ممکن است در اثر جابه‌جایی حاصل از حرکت اتومات میز یا درگیری ابزار با قطعه کار، گیره الحاقی ناگهان تغییر موقعیت داده و باعث صدمه به مکانیسمین یا قطعه کار شود.




اقدامات مقدماتی زیر را به دقت و با حوصله انجام داد.
به خاطر داشته باشید که براساس اصل معروف پاراتو اگر
۸۰ درصد وقت خود را صرف محاسبه و برنامه ریزی
برای کار نکنید مجبور خواهید شد که ۸۰ درصد کارتان
را تکرار کنید.

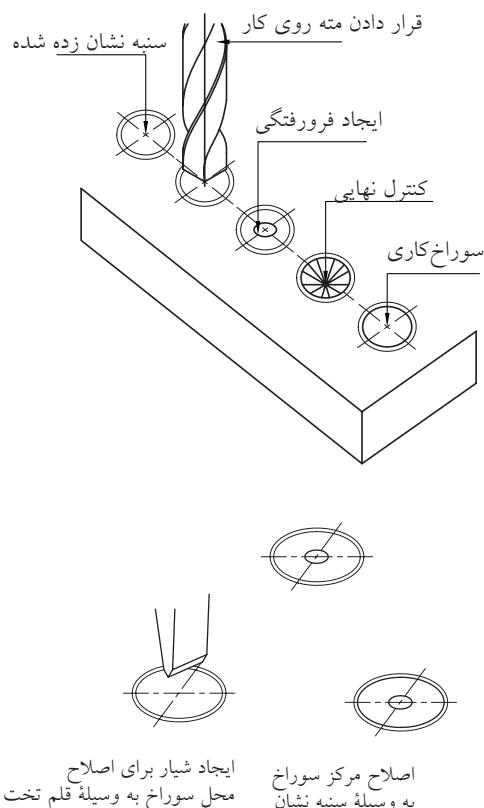

الف) بررسی نقشه به طور دقیق و بازخوانی شعاع یا قطر داده شده زیرا گاهی این دو را با هم اشتباه می‌کنید.
ب) استفاده از گونیای فلزی، خطکش، سوزن خطکش و احتمالاً لاک یا کات کبود در تعیین محل دقیق مرکز سوراخ یا سوراخ‌ها. بهتر است که تمام خطکشی‌ها را یکجا انجام دهید.

ج) استقرار و استفاده یکباره و صحیح از سننه‌نشان تیز برای ضربزنی و مشخص کردن محل نشست نوک متنه. چنانچه این کار با وسوس لازم انجام نشود به


تصویر زیر یکی از بزرگ‌ترین دریل‌های خانواده ستونی و صنعتی را نشان می‌دهد که در کار با آنها فرصت خطابسیار محدودتر خواهد بود.

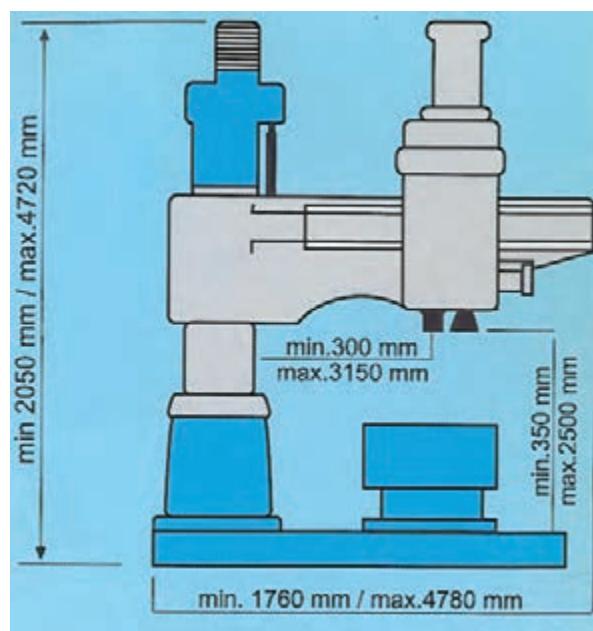


۷-۳-۳ طراحی موقعیت سوراخ کاری

برای شروع سوراخ کاری با دریل دستی یا ستونی باید


را دارید، می‌توان از زیرکاری‌ها، شمش‌ها و یا لقمه‌های موج‌دار مخصوص این کار استفاده کرد. در این صورت نگرانی از هنگام خروج متنه از قطعه کار حذف می‌شود و می‌توانید در صورت حمایت دریل ستوونی خود آن را در حالت پیش روی خود کار بگذارید.

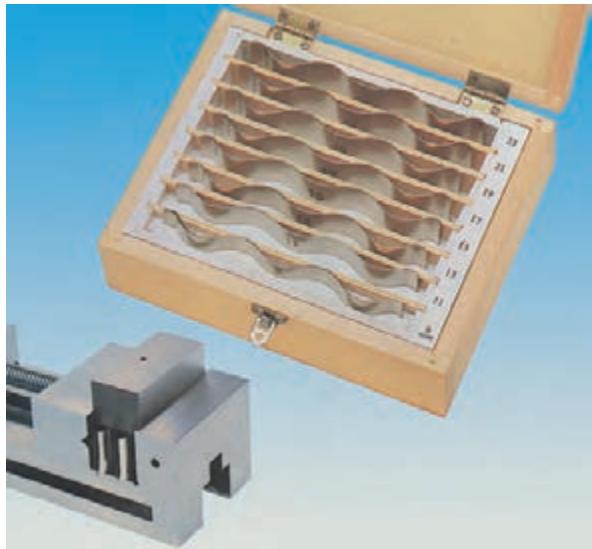


تصاویر زیر موقعیت‌های متفاوتی که به‌خاطر میز، گیره یا کلاس ابزار دریل در هنگام سوراخ‌کاری پیش می‌آید را به نمایش گذاشته است.

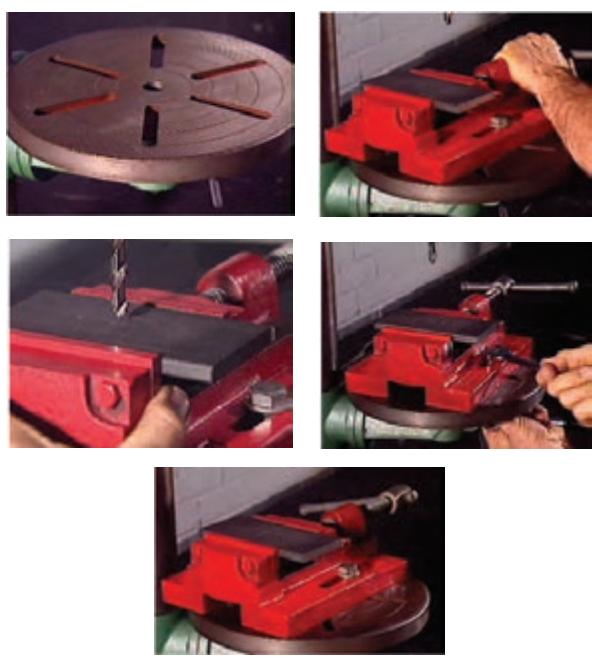

دشواری می‌توان آن را اصلاح کرد. برای اصلاح ضرب اولیه (مطابق تصویر) می‌توان از قلم استفاده کرد. به‌ویژه در سوراخ‌کاری سطوح شب‌دار، ضرب زنی مرکز سوراخ برای پیشگیری از گریز متنه بسیار حساس‌تر است.

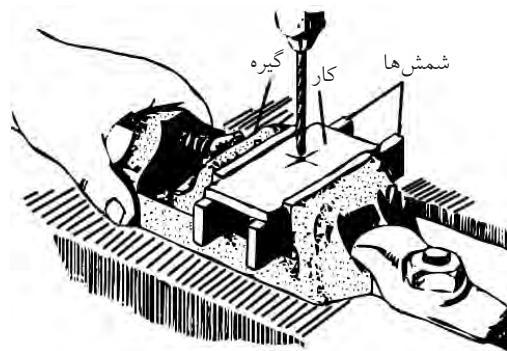


پس از مشخص کردن نوک‌نشینی متنه روی کار، بستن قطعه در گیره بسیار مهم و زیربنایی است. به‌ویژه اگر قرار باشد که نوک متنه از سوی دیگر قطعه خارج شود (سوراخ راه بدر باشد)، باید برای جلوگیری از صدمه‌دیدن گیره و میز دستگاه دریل یا شکست متنه پیش‌بینی لازم را به عمل آورده باشید. همچنین اگر قصد افزایش قطر یک سوراخ موجود در قطعه با متنه بزرگ‌تر را دارید، از هم مرکز این دو سوراخ برای حفظ سلامت قطعه و متنه اطمینان حاصل کنید (تصویر را ببینید).

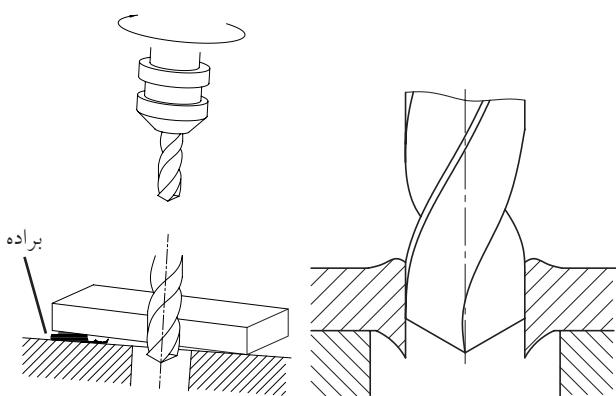


برای فاصله‌دادن کف قطعه کار از گیره و میز یا تثبیت مکان سوراخی که قبلًاً ایجاد شده و قصد بزرگ کردن آن

برای تبدیل شدن به یک صنعتگر ماهر و مکانیسین واقعی، باید وقت بیشتری را برای شناخت قطعات استاندارد کارگاهی صرف کنید. این قطعات و لقمه‌ها، اتصالات و چفت و بست‌ها واسطه‌ها و لب‌بندها، شما را در کار ساخت و سر هم‌بندی قطعات کالاهای صنعتی یاری می‌کنند. ساده‌ترین و به‌روزترین راه شناخت قطعات استاندارد فلزکاری، حضور مستمر در کارگاه‌ها و ابزارفروشی‌هاست.

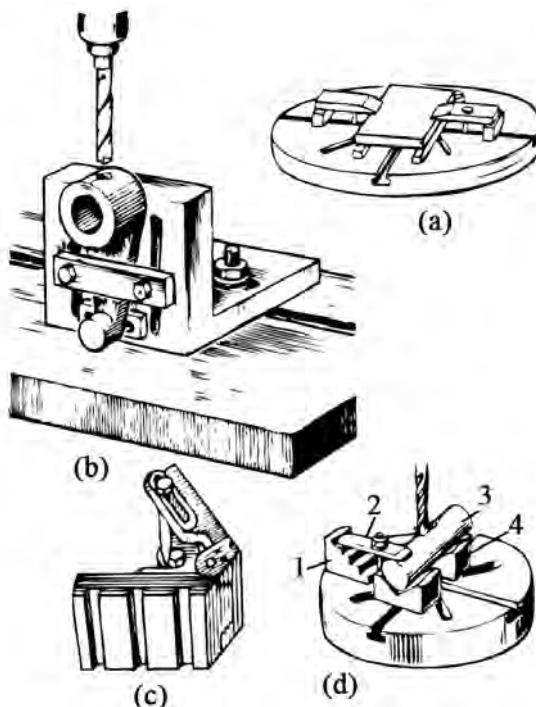

جعبه‌های متعلق به قطعات صنعتی استانداردشده^۱ یا نرم‌بندی را «کیت» لوازم نامیده و معمولاً از هر قطعه چندین سایز متفاوت را در آنها جای می‌دهند. با کمک قطعه‌بندی‌هایی مانند آنچه در کیت به تصویر درآمده مشاهده می‌کنید می‌توان قطعات کار با هندسه‌پیچیده را در سطوح‌های مختلف سوراخ کاری یا

هرچه در انتخاب لوازم مقدماتی آزادتر باشد، فرایند سوراخ‌کاری نیز ساده و مطمئن‌تر انجام می‌شود. به عنوان مثال گیره‌های متعمد (عمود بر هم) قابلیت تثیت قطعاتی که به سادگی در روی میز دریل ستونی جای نمی‌گیرند را فراهم می‌سازد. البته، گیره‌های سوسماری با قابلیت کارگیری بالا، ارتفاع کم و بدون سندان هیچ مانع برای گرفتن قطعات ساده و معمول در حین سوراخ‌کاری آنها ایجاد نمی‌کنند ولی فک‌های موازی آنها مانع پذیرش قطعات پله‌دار می‌شود.

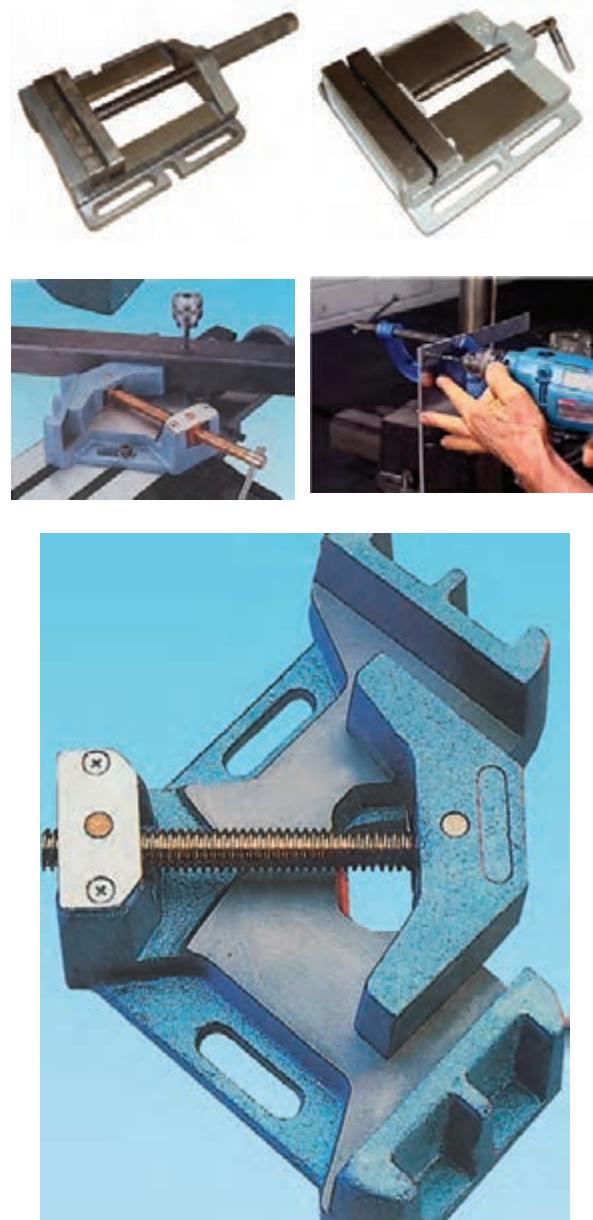

¹ Norming

■ به عنوان پروژه کارگاهی، ساخت برخی از لقمه‌های نشان داده شده در تصاویر اخیر را با مرتب خود مطرح کنید. در این مسیر با نحوه ایجاد سوراخ‌های توسعه یافته (پاکت یا باگت) و قطعات پله‌دار آشنا می‌شوید.



براده‌برداری کرد. اما کار با این گونه لوازم تنها به استمرار و تجربه‌اندوزی میسر و ساده می‌شود.



در فرایند سوراخ‌کاری ممکن است قطعه‌کار ثابت و مته حرکت دورانی داشته باشد (مانند دریل ستونی) و یا اینکه مته و سه‌نظام آن ثابت و قطعه‌کار در سه‌نظام دیگری در حال دوران باشد (مانند سوراخ‌کاری با دستگاه تراش)، ولی در هر دو صورت این عبور لبه برش از مقابله قطعه‌کار است که باعث سوراخ‌کاری یا براده‌برداری می‌شود. سرعت این عبور را «سرعت برش» نامیده و با «V» نشان می‌دهند.

جدول زیر، مقدار این سرعت را در کار بر روی مواد مختلف و در حضور یا عدم حضور مایع خنک‌کننده نشان می‌دهد. واحد سنجش این سرعت متر بر دقیقه است (m/min) و از رابطه مقابله محاسبه می‌شود:

مقادیر سرعت برش در سوراخ‌کاری (m/min) (دقیقه/متر)					
نوع مایع خنک‌کننده	جنس مته			جنس کار	
	HS	SS	WS		
آب صابون	۵۰ تا ۴۰	۳۵ تا ۲۵	۱۵ تا ۱۰	فولاد با استحکام 500 N/mm^2	
آب صابون	۴۰ تا ۳۰	۲۵ تا ۱۵	۱۰ تا ۵	فولاد با استحکام بیشتر از 500 N/mm^2	
خشک (بدون مایع خنک‌کننده)	۹۰ تا ۶۰	۲۵ تا ۱۵	۱۲ تا ۸	چدن خاکستری	
خشک	۱۰۰ تا ۸۰	۳۵ تا ۲۵	۲۵ تا ۱۵	برنج برنز	
خشک	۲۰۰ تا ۱۰۰	۸۰ تا ۶۰	۳۵ تا ۳۰	مس	
خشک	۲۰۰ تا ۱۰۰	۱۰۰ تا ۹۰	۸۰ تا ۶۰	فلزات سبک	
خشک	۱۰۰ تا ۸۰	۴۰ تا ۳۰	۱۵ تا ۱۰	مواد مصنوعی فشرده	

علت تقسیم سمت راست رابطه به «۱۰۰۰» تبدیل

$$V = \frac{n.D.\pi}{1000}$$

به m برای رسیدن به واحد سرعت برش است.

جداولی مانند آنچه در تصویر زیر نشان داده شده

است را جداول سه بعدی یا لگاریتمی می گویند. با کمک این جداول می توان برای یک قطعه دلخواه از سوراخ کاری تعداد دوران مته یا قطعه و سرعت برشی مناسب را انتخاب کرد.

که در آن:

V سرعت برشی با واحد m/min




D اندازه قطر خارجی قطعه یا قطر داخلی سوراخ به mm

n تعداد دوران قطعه یا مته با واحد دور بر دقیقه (1/min) هستند.

m/min

rpm

diameter

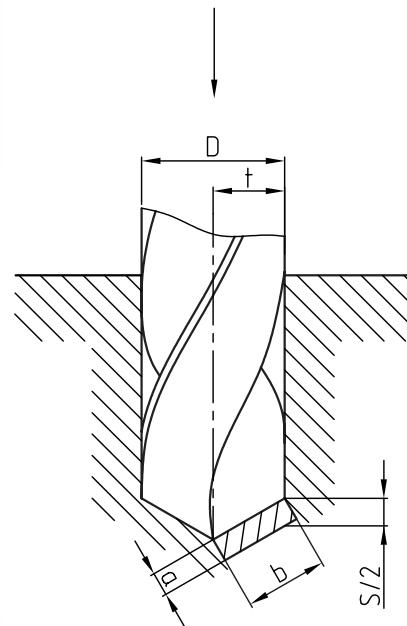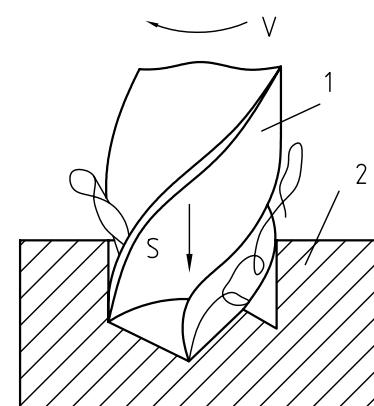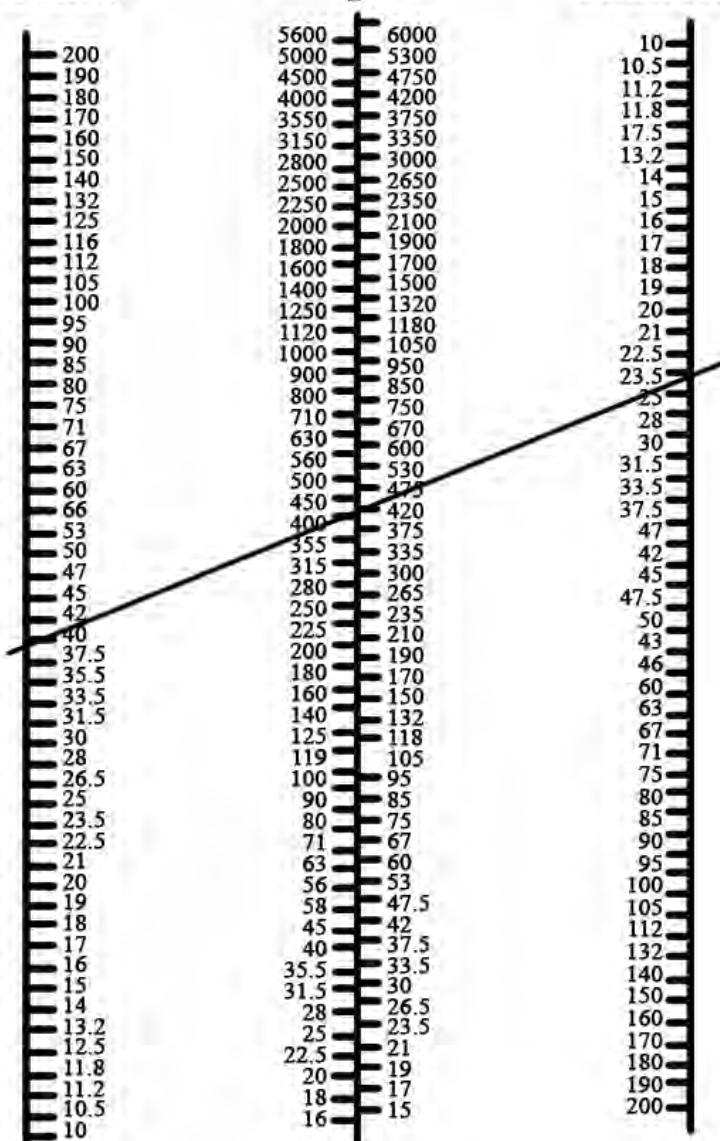

در صورتی که قطر سوراخ مورد نظر بیش از 6mm باشد، به منظور کنترل بیشتر عملیات سوراخ کاری و کاهش فشار براده برداری روی ابزار و قطعه کار، باید سوراخ کاری را در چند مرحله انجام دهید. این عمل با استفاده از متنهای نازک‌تر (پیش‌مته) عملی می‌شود. در غیر این صورت به فشار بالای مایع خنک‌کننده برای کاهش دمای مته و قطعه نیازمند خواهد شد که مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند.



به عنوان مثال برای ایجاد سوراخی با قطر 18mm باشیست ابتدا سوراخ‌هایی با قطرهای ۶، ۱۰ و ۱۲mm ایجاد کنیم. از آنجا که این سوراخ‌ها به عنوان راهنمای مته در مراحل سوراخ کاری بعدی به حساب می‌آیند، اولین سوراخ را بسیار دقیق ایجاد کرد.

در سوراخ کاری تسمه‌های فلزی برای ثابت نگهداشتن تسمه در راستای افق توصیه می‌شود که از تخته‌ها و تکه‌های چوبی از پیش ساخته شده به همین منظور، به عنوان زیرکاری در گیره استفاده شود.

اگر سوراخ کاری تنها وظیفه یک کارگر در کارگاه خاص تولید محصولات صنعتی باشد، وی می‌تواند برای قطعات کار خود میز یا گیره‌های خاصی را طراحی کند. در

کسانی که محاسبات اولیه را به درستی انجام نمی‌دهند و یا از گیره و قطعه بند مناسب استفاده نمی‌کنند، در کار با متنه معمولی نیز موفق نیستند. ولی با انتخاب صحیح دوران و سرعت کار شما قادر به انجام انواع سوراخ کاری با کمک متنهای متنوع خواهید بود.




در طراحی قطعات تا جای ممکن سعی کنید تا سوراخ‌ها را راه بدر طراحی کنید. این موضوع در دقت محصول و هزینه پایانی کمتر مؤثر خواهد بود زیرا کنترل عمق و انتهای سوراخ‌های کور دشوار و زمانبر است.




با توجه به گوناگونی ابزارهای سوراخکاری و اصلاح سوراخ‌ها، طراحی موقعیت سوراخکاری باید به شیوه‌ای باشد که هزینه‌های انتخاب و اصلاح ابزار سوراخکاری خاص را ضایع نکند.




□ با کمک مرتبی خود، نام ابزارهای سوراخکاری نشان داده شده در تصویر را به فارسی برگردانید.

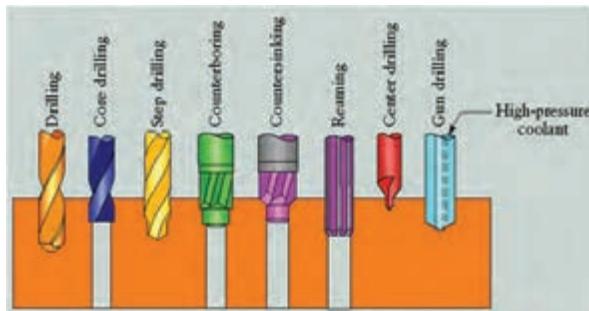

در صورتی که قطر سوراخکاری نسبت به ابعاد قطعه بزرگ نباشد و یا جنس قطعه به گونه‌ای باشد که با متنه اصطکاک بالایی ایجاد نکرده به راحتی برآورده باشد (مانند سوراخکاری قطعات چوبی)، می‌توان از گیره و روبند برای محکم نگهداشتن قطعه در دریل ستونی صرف نظر کرد.

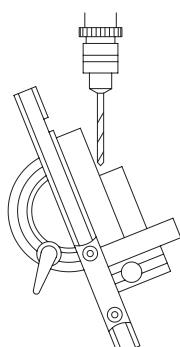


تصویر سوراخکاری یک دیسک چوبی را مشاهده می‌کنید که در آن از میزی با یک سوراخ پاکت طولانی امکان سوراخکاری سریع و پیوسته روی محیط دیسک بدون نیاز به «قید و بست»^۱ را فراهم کرده است. در تصویر بعدی ایجاد طرحی برای سوراخکاری دقیق و زاویه‌دار قطعات چوبی را ملاحظه می‌کنید.

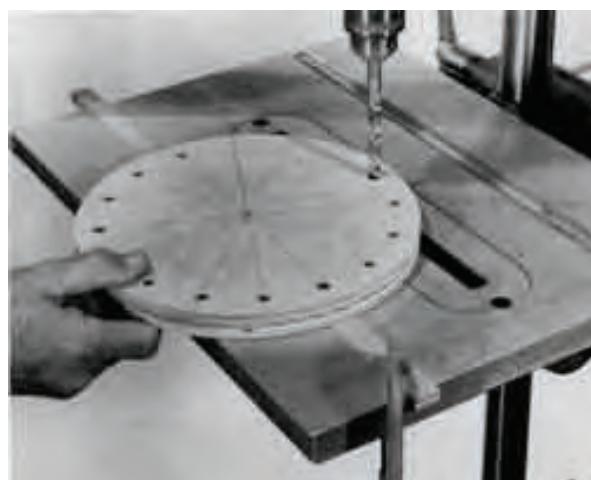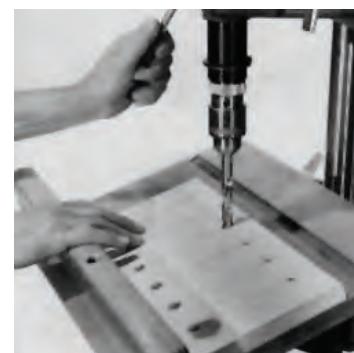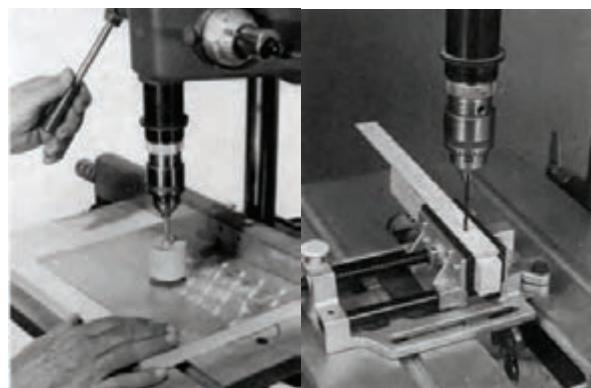


1. Jig & Fixture

در تصویر زیر قطعه نمونه‌ای را می‌بینید که قرار است درست بر بالای قسمتی از آن که در زیر قطعه شکاف‌دار است، سوراخی ایجاد شود، بنابراین صنعتگر ترتیبی داده تا شکاف زیرین این قطعات بلافاصله پس از قرارگرفتن روی میز دستگاه در یک زائد (ناخنی) جای گرفته و قطعه را درجا قفل کند. آنگاه با تنظیم کلگی و سه‌نظام دستگاه بالای سر این ناخنی، به راحتی و سرعت می‌توان قطعات را یکی پس از دیگری جایگزین و سوراخ کرد.

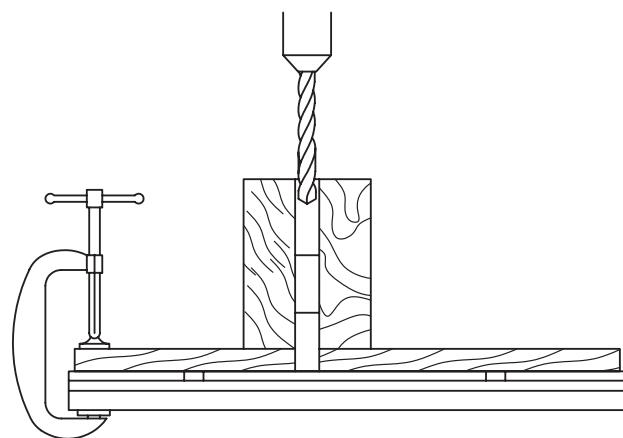

در تصاویر دیگر طراحی قطعات راهنمایی برای انجام سوراخ کاری سریع و دقیق نمونه‌های کوچک را مشاهده می‌کنید. قطعات کار با قرارگرفتن در این لقمه‌های راهنمایی به

اما این مسئله در هنگام کار بر روی قطعات کوچک‌تر یا سوراخ‌کاری با متنهای بزرگ و نیز در کار با فلزات پذیرفتنی نیست.

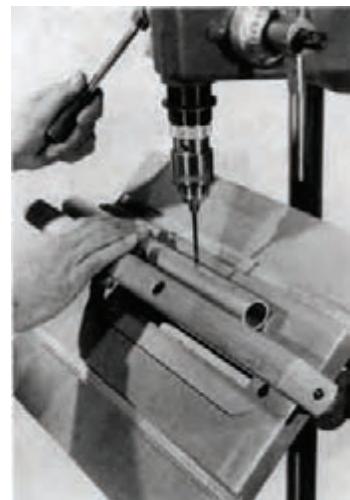



نکته آخر در این بخش اینکه می‌توان برای سوراخ‌کاری‌های گسترده و همانند، برنامه‌نویسی مکانیکی انجام داد. به این معنی که در سری کاری‌ها و سوراخ‌کاری‌های تکراری در یک خط تولید شما باید به دنبال راهی برای ساده و سریع ترکردن فرایند گذاشتن قطعه، سوراخ کاری آن و سپس برداشتن آن از روی میز دستگاه و جایگزینی قطعه جدید پیدا کنید.

■ با کمک مربی خود دو روش نشان داده شده در تصاویر فوق برای سرعت بخشیدن به فرایند سوراخ کاری را تشریح کنید.





■ برای سوراخ کاری سطوحی مانند دو دیسک نشان داده شده چه ایده‌ای دارید؟

گاهی استفاده از متله برای ایجاد یک سوراخ با اندازه‌های معین صورت نمی‌گیرد. بلکه هدف فقط نفوذ به قطعه یا ورق برای شروع فرایند برشکاری است.

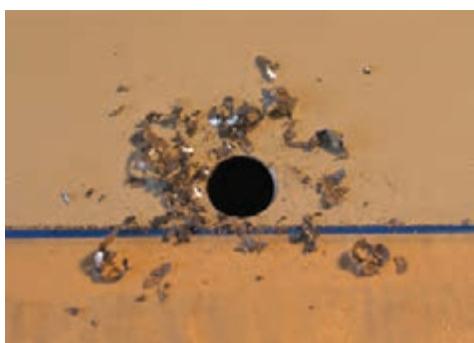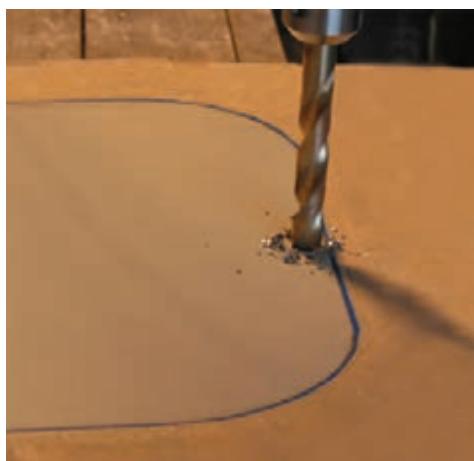


سرعت و دقیقاً در محل مناسب، سوراخ کاری می‌شوند.

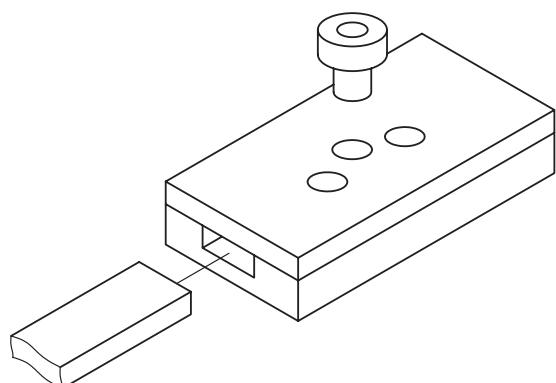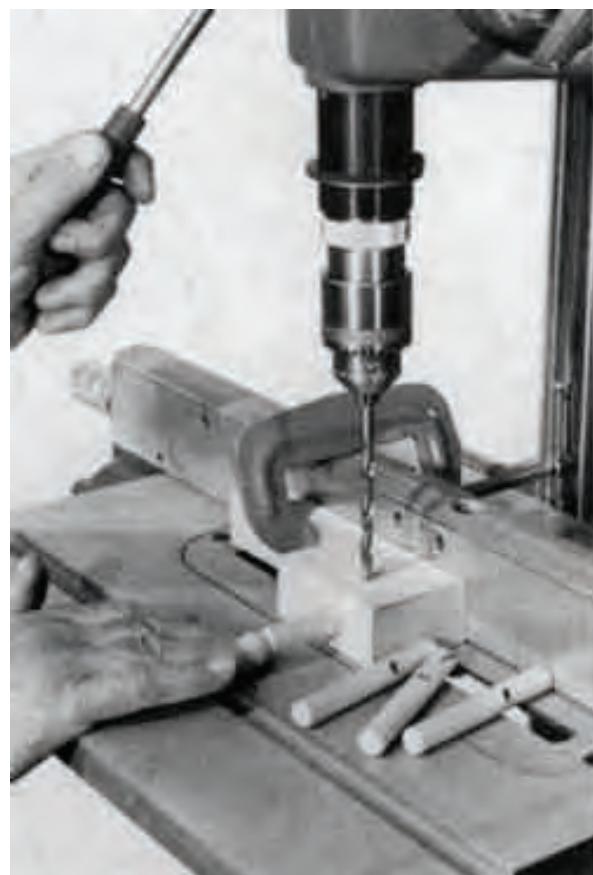

■ با مطالعه کتب و تجربیات کارگاهی پیشکسوتان، تعدادی از روش‌های افزایش سرعت و دقیقیت کار سوراخ کاری را جستجو و نتیجه را در کلاس ارائه دهید. برای شروع می‌توانید از کتاب {۱۰۱ روش بهبود کیفیت «پوکایوکه»} استفاده کنید.


اگر قطر سوراخ مورد نظر در حد ابزارهای متعارف سوراخ کاری باشد، با قدری تسلط بر انتخاب ابزار مناسب می‌توان عملیات سوراخ کاری و مومنتاژ انواع قطعات را در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام رسانید. در تصاویر زیر استفاده از «مته پله» را در تعییه مجرای یک مخزن گالوانیزه مشاهده می‌کنید. به خاطر داشته باشید که همواره مهم‌ترین قسمت فرایند سوراخ کاری یک قطعه مراحل سنبه‌شانی و گونیاکردن مته با قطعه یا قطعه با گیره است و اگر این مراحل اولیه با دقت انجام نگیرد، با بزرگ‌تر شدن قطر سوراخ در مراحل بعدی قابل اصلاح نبوده و معمولاً مرکز سوراخ ثابت می‌ماند.

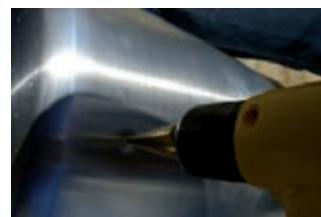

در این حالت باید عملیات سوراخ کاری را در داخل مرزهای برشکاری، انجام داده و با استفاده از اره‌های دستی یا برقی به تکمیل فرایند پرداخت. تصاویر زیر، خطکشی حفره روی قطعه و شروع حذف آن از طریق ادامه برشکاری سوراخ یک مته را نشان می‌دهد.




حتی به هنگام قلم کاری و استفاده از سنبه برای ساده‌تر کردن عملیات جداکردن ورق با قلم، سعی کنید که سنبه‌ها را در داخل مرز خطکشی شده بزنید.

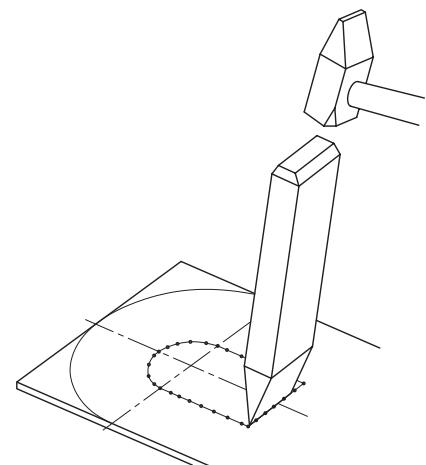

ابزار داخل تراشی هم زمان با سوراخ کاری در واقع یک رنده داخل تراشی است که در شعاع مناسبی (تا ۸۰ mm) نسبت به مته مرکزی قرار گرفته و سوراخ داخلی یک قطعه را پدید می‌آورد. این سوراخ می‌تواند متعلق به یک عضو چرخشی مانند چرخ دندنه، چرخ تسمه یا چرخ زنجیر باشد که آن را هاب^۱ می‌نامند.




همچنین ممکن است که عملیات بورینگ بر روی سوراخ‌های حاصل از فرایند ریخته‌گری انجام شود. این مسئله در ابعاد بزرگ‌تر سوراخ‌ها و توسط دستگاه‌هایی که به همین منظور ساخته و «بورینگ» نامیده می‌شوند محقق می‌گردد. امروزه با بهره‌گیری از ماشین‌افزارهای مدرنی که در ابزارگیر خود از چندین ابزار مختلف میزبانی می‌کنند، می‌توان انواع فرایندهای تراشکاری و سوراخکاری را به سرعت انجام داده و بدون توقف با عملیات‌های دیگر تکمیل کرد.

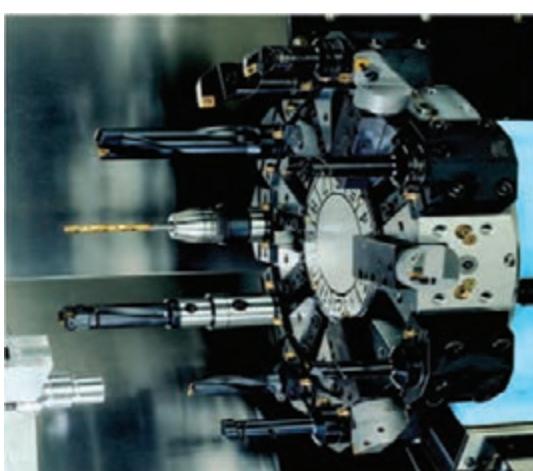



^۱. Hub

گاهی با توجه به ابعاد قطعه، سوراخ ایجاد شده دارای قطر بزرگی است که ما را از انتخاب مته یا مته‌پله عاجز می‌کند. در این موارد سوراخکاری به دو مرحله سوراخ‌زنی و سپس داخل تراشی به جای استفاده از مته‌ها تبدیل خواهد شد. ابزار این کار که آن را «بورینگ»^۱ نیز می‌گویند در تصاویر مشاهده می‌کنید.

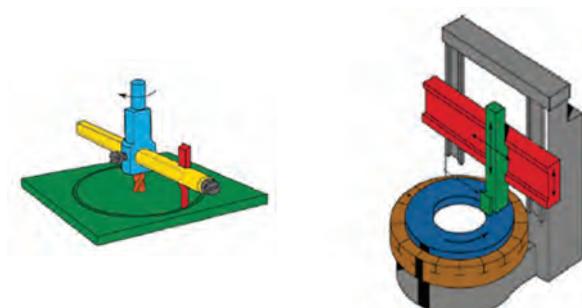

^۱. Boring

بر این اساس پیچ‌ها به دلیل بر جستگی مهره و گل یا قابل‌مۀ خود، باید در سوراخ‌هایی قرار بگیرند که تا جای ممکن از بازشدن مهره یا صدمه‌دیدن و بازشدن پیچ ممانعت به عمل آورده، مزاحمت پیچ یا مهره در مسیر حرکت اجزای دیگر محصول یا کالای صنعتی را کم کنند. بهترین روش برای این منظور سعی در ناپدید کردن گل‌بیچ و احتمالاً مهره آن در گودال‌های سطحی قطعه‌کار است که به آنها «خزینه» و به ایجاد آنها نیز «خزینه‌کاری» می‌گویند.

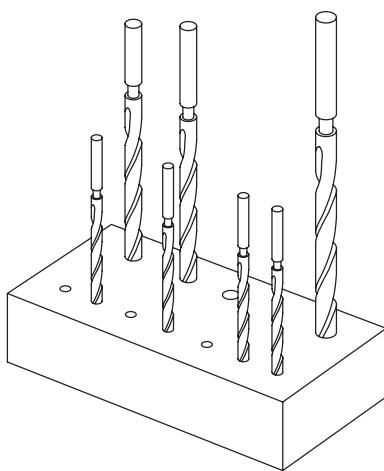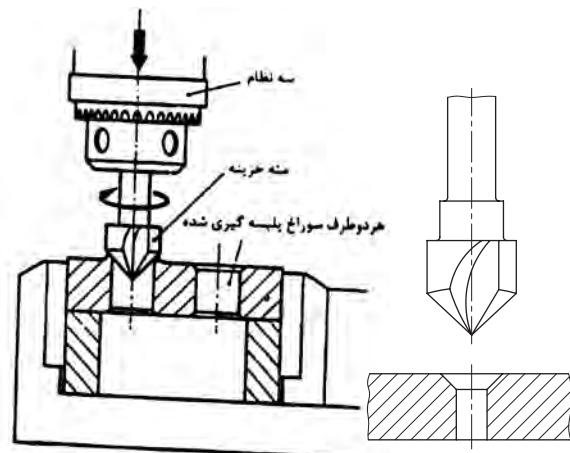

خزینه‌کاری می‌تواند با استفاده از متدهای مخصوص یا طرح خاص متۀ معمولی بزرگ‌تر از سایز سوراخ (مطابق شکل) و یا ابزارهای کاربردی دست‌ساز انجام شود. که

■ در مورد عضو ابزار چرخان^۱ یا تعویض گر ابزار در ماشین‌ابزارهای خودکار تحقیق و آن را در کلاس ارائه دهید.

۷-۴ پله‌زنی و خزینه‌کاری


از آنجا که اکثر سوراخ‌کاری‌ها به منظور تأمین فضای ابزارک‌های اتصال مانند پیچ‌ها، پرچ‌ها و میخ‌پرچ‌ها، پین و خار و گوه، انجام می‌شوند، طرح کلی سوراخ باید با جای‌گیری و شیوه خارج کردن ابزارک خود سازگار شده و در حین کار مزاحمتی ایجاد نکند.



1. Target

در اتصالات روزمره و در محیط‌های غیر مهندسی نیازی به پوشاندن گل پیچ نیست و حداکثر می‌توان با روش‌هایی که در پی خواهد آمد از بازشدن پیچ یا صدمه‌دیدن گل آن پیشگیری کرد. اما اتصالات مهندسی مانند اتصال اجزای یک قالب پرس از حساسیت و احتمالاً سطوح تماس زیادی برخوردارند که پنهان داشتن ابزارک‌های اتصالی را برای سهولت کار با آنها اجتناب ناپذیر می‌کند.




در تصاویر زیر شیوه ایجاد انواع خزینه‌های معمول انواع پیچ در قطعات کار را مشاهده می‌کنید.

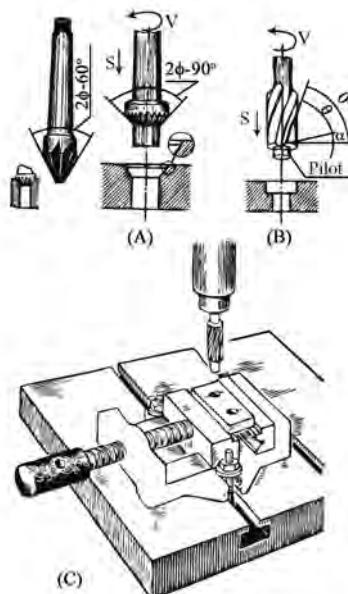

برای این منظور از متنه خزینه‌های مخروطی و استوانه‌ای یا پایلوت (کور) استفاده می‌شود.

چنانچه در نبود متنه خزینه قصد خزینه کاری با متنه معمولی بزرگ‌تر را داشته باشد، باید از تناسب زاویه پیخ در خزینه با زاویه رأس مته مذکور اطمینان حاصل کرده و در صورت متفاوت بودن آن دو، نوک مته را برای خزینه کاری تراشیده و آماده کنید. در غیر این صورت یا گل پیچ بزرگ‌تر از زاویه خزینه بوده و در آن نمی‌نشیند و

در همه حال باید بر تقارن خزینه ایجاد شده نظارت کامل داشت.

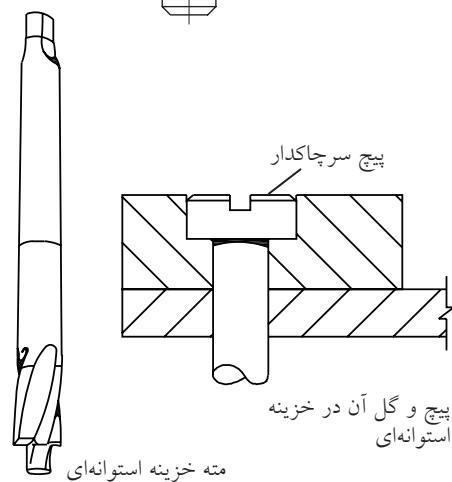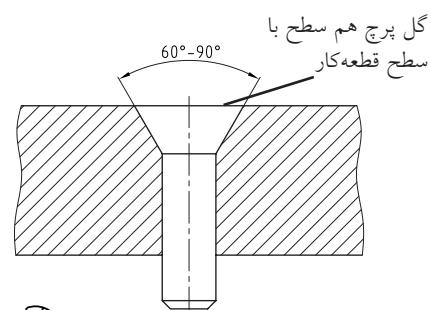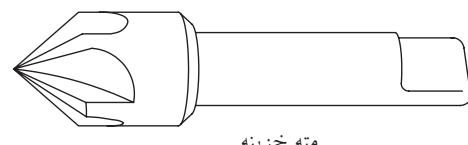


یا اینکه در داخل آن پایین افتاده و نمای بدی پیدا می‌کند.


■ با کمک مربی خود، خزینه‌های 60° و 75° را در ورودی یک سوراخ از قبل ایجادشده، مهیا کنید.

■ خزینه‌های استوانه‌ای برای چه نوع پیچ‌هایی استفاده می‌شوند؟

نکته دیگر آنکه در صورت نیاز، خزینه‌کاری سوراخ راه بدر از هر دو سو قابل انجام و استاندارد شده است. برای هریک از شرایط قابل قبول سوراخ‌کاری و خزینه‌زنی در استانداردهای بین‌المللی علائم و مشخصاتی ذکر شده است که نمونه‌هایی از آنها را در جداول پیش رو ملاحظه می‌کنید. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در علائم معرفی شده، جهت دید شما از اتصال و سوراخ خزینه شده و موقعیت فرایند «بعدی پس از خزینه‌زنی» نیز، مشخص شده است. از جمله ویژگی‌های موقعیت نیز چنانکه پیشتر عنوان شده است، اجرای فرایند در کارگاه یا محیط واقعی (سایت) است.

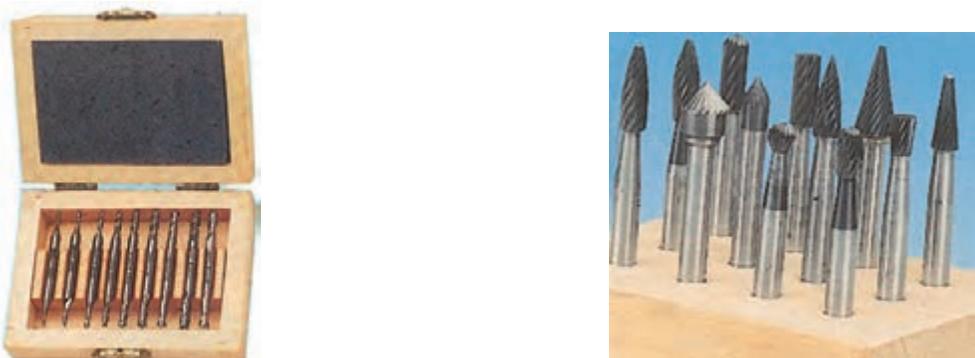


علایم یا مشخصات سوراخ‌ها					سوراخ
بدون خزینه کاری	خزینه کاری سطح رو به رو	خزینه کاری سطح عقبی	خزینه کاری هردو طرف	سوراخ کاری در کارگاه	
*	木	ヰ	+	سوراخ کاری در سایت (موقع مونتاژ کاری)	
*	木	ヰ	ヰ		

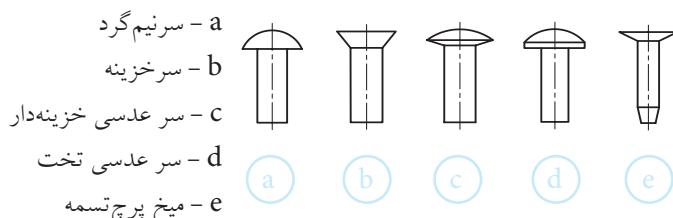

علایم یا مشخصات پیچ یا میخ پرج جذب در سوراخ					پیچ یا پرج
بدون خزینه کاری در سطح رو به رو	خزینه کاری در سطح عقبی	خزینه کاری در سطح عقبی	بدون خزینه کاری از هردو طرف	علایم پیچ کاری جذبی در	
*	木	ヰ	+	اتصال در کارگاه	
*	ヰ	ヰ	ヰ	اتصال در سایت	
ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	سوراخ کاری و اتصال در سایت	

اضافه نسبت به مته درواقع یک فرایند «پرداخت»^۱ محسوب می‌شود.

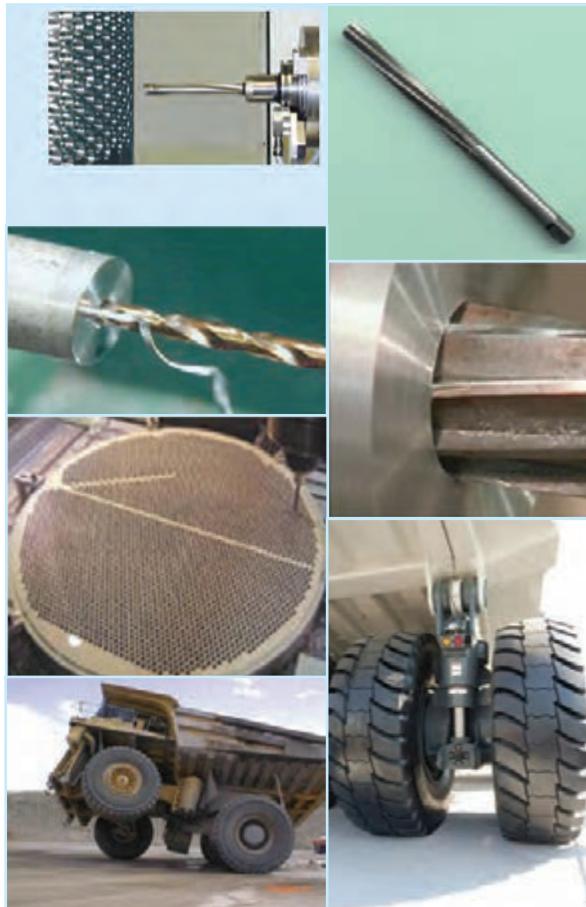

در تصویر زیر، توسعه ایده مته و طراحی ابزارهای مشابه آن را در صنعت مکانیک مشاهده می‌کنید. به کمک این ابزارها می‌توان بر روی سوراخ ایجاد شده با مته، فرایندهای تکمیلی مانند بهبود کیفیت سطح داخل سوراخ، بهبود کیفیت دایره‌ای سوراخ و نزدیک‌تر کردن آن به یک دایره دقیق و حتی رزوه‌کاری سوراخ را انجام داد.



۱. Polishing

■ با مراجعه به کتاب‌های جداول استاندارد، علائم دیگری که مربوط به خزینه‌زنی و پله‌تراشی سوراخ‌های کور یا راه بدر از یک یا دو طرف و در کارگاه یا سایت وجود دارند را استخراج کرده و در کلاس عنوان کنید.

۷۵ برقوزنی و خانکشی


■ آیا کره زمین کاملاً گرد است؟ پیستون موتور خودرو چطور؟ (از هنرجویان رشتۀ خودرو کمک بگیرید). در کارگاه فلزکاری و ساخت و تولید نقشه‌ها، تنها گویای اندازه‌های طول و عرض و ارتفاع یا موقعیت هندسی نیستند، بلکه اگر به دقت ترسیم شده باشند باید علاوه بر موقعیت، شکل هندسی قطعه یا اجزای آن را نیز با اشکال معروف هندسی و تعاریف آنها مقایسه کرده باشند. مثل درصد دایره‌ای نبودن یک دایره یا موازی نبودن دو خط و راستای به ظاهر موازی.

واقعیت آن است که به دلایل متعددی ما از گردبودن سوراخ حاصل از کار با مته مطمئن نیستیم هر چند چنانکه در تصاویر مشاهده می‌کنید این مسئله مورد تأیید تولید کننده مته‌ها نباشد.

به همین منظور و با توجه به حساسیت بسیار زیاد برخی سوراخ‌کاری‌ها مخصوصاً در یاتاقان‌بندی‌ها و نشیمنگاه محورهای تحت فشار، ناگزیر به استفاده از ابزارهای تکمیل‌کاری فرایند سوراخ‌کاری روی می‌آوریم. نخستین گزینه در این مسیر استفاده از «برقو»^۱ و فرایند «برقوزنی» است که با چند فاز

۱. Reamer

ابزار برقو برای براده برداری زیاد و اصلی طراحی نشده و از این رو برای طراحی شیارها در آن از نظر زاویه یا مکان شیار با محدودیت های متوجه روبرو نیستیم. درنتیجه لبه های بُرنده برقو ممکن است در ابتدا یا میانه ساق ابزار باشد. همچنین شیار (خیاره) های برقو ممکن است هم محور با ابزار و عمودی یا مانند متنه نسبت به محور ابزار زاویه دار باشند. همچنین برخلاف متنه‌ها^۱ از نوک به سمت انتهای برقو و دنباله مقدار بسیار کمی بر قطر خارجی برقو افزوده می‌شود. بنابراین اندازه قطر خارجی برقو را از قسمت انتهای شیار برنده و آغاز دنباله برقو اندازه می‌گیرند.

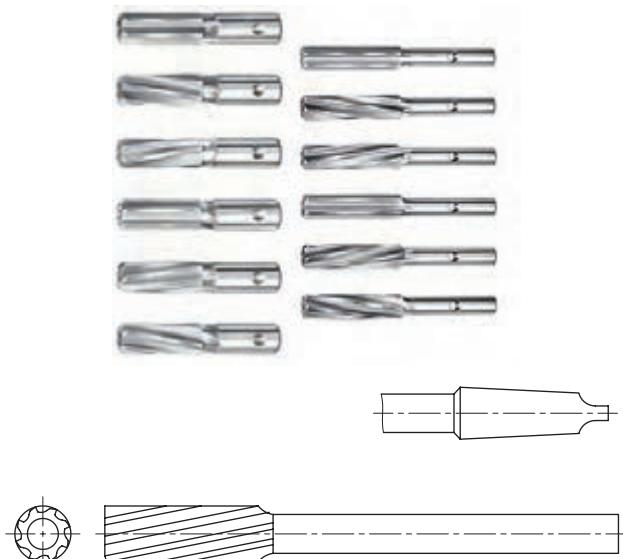

^۱ به منظور جلوگیری از سایش دیواره متنه به دیواره سوراخ در سوراخ های عمیق و افزایش دما و آسیب بی تیجه به متنه، از سمت نوک متنه به سمت دنباله آن و به تدریج در هر یکصد میلی متر، یکدهم میلی متر از قطر خارجی متنه کاسته و حدود $1/4$ میلی متر بر قطر داخلی یا جان متنه (گوشته متنه) افروده می شود.

از آنجا که سوراخ های راه بدر و گرد در اتصال قطعات مکانیکی با کمک ابزارک هایی چون پین و پیچ، بسیار کاربرد پیدا می کنند، باید به سطح تماس آنها با این ابزارک ها توجه و آنها را برای یکدیگر بسازید. بنابراین در طراحی سوراخ یک پین، نوع تماس و میزان جذب یا «لقی»^۱ میان پین و سوراخ و حتی امکان گریز هوا از میان این لقی یا شیار مخصوص پین در سوراخ های کور، در نظر گرفته می شود. با کمک «برقو» می توان علاوه بر گرد ترکردن دایره سوراخ حاصل از متنه به کیفیت سطح سوراخ نیز بهبود بخشد.




از این نظر، این فرایند برای تکمیل کاری سوراخ هایی که حرکت میله گرد در آنها به دفعات صورت می گیرد، اکیداً توصیه می شود.



^۱ میزان تفاوت اندازه قطر یک سوراخ از قطر میله آن را لقی (Clerance) می گویند که اگر مثبت باشد «لقی» و اگر منفی باشد «سفتی» نامیده می شود.

عمل چرخش یا انجام پلکانی آن میسر می‌شود.

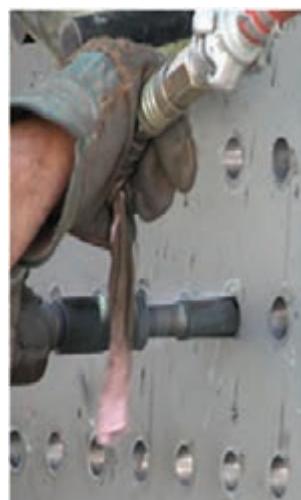

با توسعهٔ تکنولوژی مولدهای قدرت الکتریکی و موتورهای پله‌ای که گاه یک دور دوران را در دویست مرحله انجام می‌دهند، اهمیت گرددبودن سوراخ محورها و روانکاری آنها در نشیمنگاه خود افزایش یافته و برقوزنی را جزو جدایی‌ناپذیری از فرایند سوراخ‌کاری مهندسی کرده است.



■ با کمک مربی خود، نام دو نوع برقوی نشان داده شده را بنویسید.




باز به خاطر آنکه عملیات بُراشه‌برداری برقو بسیار سبك است، می‌توان با یک ابزار دستی ساده نیز آن را به داخل سوراخ هدایت کرد و الزاماً نیاز به دستگاه خاصی ندارد. در تصویر طرح‌هایی را برای ابزار دستی برقوکاری مشاهده می‌کنید.





اگر برقو از نوع دنده مورب نباشد، باید در هنگام استفاده از این ابزارها فرصتی را برای خروج براشه‌های احتمالی ایجاد کنید. این مسئله با توقف چرخش برقو و انجام معکوس

حرکت که در این دو فرایند باعث کاهش اصطکاک ابزار و قطعه کار شده و مانع براده برداری می‌شدند، به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. اما در فرایندهای سوراخ کاری و تراش کاری، نرخ (سرعت و میزان) براده برداری فرصت خنک کاری یا پاکسازی مسیر را از بین برده است.

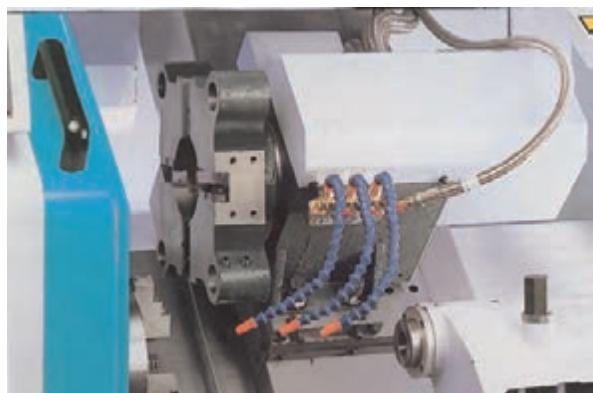

در ادامه توسعه روش گردتراشی ابزاری به نام «خان» و فرایندی به نام «خانکشی» قرار گرفته است که اساس آن بر ترکیب ساختمان اره متنه، برقو و رنده‌های تراش کاری است. مثال ساده‌ای از طرح این ابزار یک پنج‌ضلعی برنده از فولاد HSS است که در طول ابزار خازن با چرخش تدریجی به اندازه 360° (دوران کامل) از نوک ابزار به سمت انتهایه میزان بسیار کمی افزایش ابعاد پیدا کرده و از سوراخ متنه براده برداری بسیار دقیقی را انجام می‌دهد. دستگاه‌های خانکشی عموماً عمودی بوده و ابزار خود را از ارتفاع زیاد به سمت سوراخ قطعه شلیک می‌کنند.

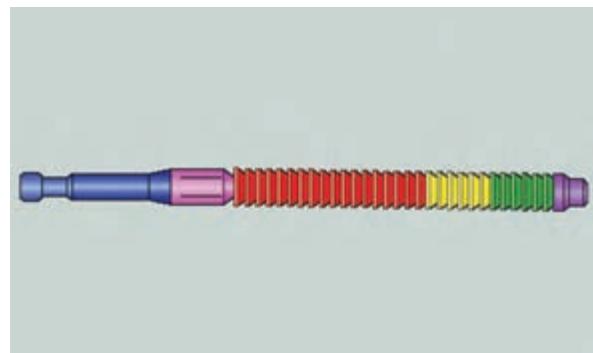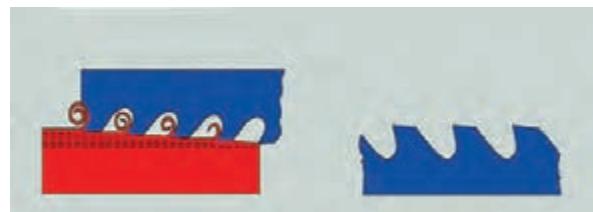


۶-۷ خنک کاری و روانسازی^۱

سرعت کم و میزان اندازه براده برداری در فرایندهای اره کاری و سوهان کشی، فرصت کافی برای خنک کاری و نیز دور کردن براده ها از مسیر براده برداری را فراهم می کرد. درنتیجه استفاده از مایعات خنک کننده و روان کننده

1. Cooling & Lubrication

و می توان آنها را از بیرون سطح در گیری ابزار با قطعه کار و یا از داخل این سطح (با کمک خود ابزار) به محل براده برداری تغذیه^۱ کرد.

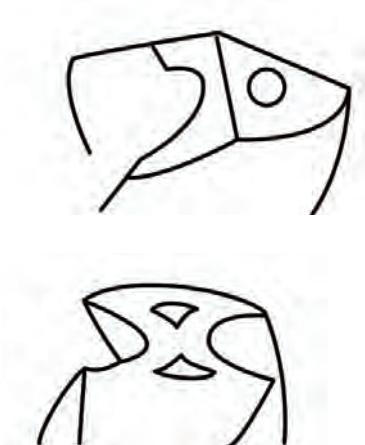

در ماشین های ساده براده برداری و دریل های ستونی قدیمی که فاقد سیستم تغذیه آب صابون هستند، صنعتگر باید خود به کمک افشاره و آب پاش وظيفة مهم خنک کاری را به انجام برساند.

نقص این روش خنک کاری در عدم کنترل دقیق میزان و فشار تزریق مایع خنک کننده به سطح براده برداری است. در حالی که چنان چه گفته شد تمام این موارد بر روی سرعت جداشدن براده و اندازه آن و درنتیجه کیفیت سطح براده برداری شده مؤثر هستند. همچنین در وسایل فاقد

از سوی دیگر علاوه بر نیاز ابزار و قطعه کار به سردشدن در طول فرایند و نیز روانسازی حرکت ابزار روی قطعه، افزایش عمر مفید ابزار و دوام آن و حتی افزایش کیفیت سطح براده برداری شونده به میزان و فشار مایع خنک کننده به کار رفته در طول فرایند وابسته هستند. در مورد فلزات خالص که با افزایش دما، به سرعت اکسیدشدن (زنگزدگی) آنها به شدت افزوده می شود، استفاده از مایع خنک کننده حین براده برداری اهمیت بیشتری پیدا می کند.



مایعات خنک کننده می تواند شامل آب صابون، روغن، نفت یا ترکیبی از مواد روانساز و خنک کننده دیگر باشد

¹. Feeding

اگر از این نوع مته های مدرن در دریل دستی استفاده شود، باید مخزن مایع خنک کننده را نیز به پیکرۀ دریل اضافه کرد.



آب صابون دستگاه های براده برداری پس از تغذیه به محل کار، از طریق سوراخ های میز کار و سپس لوله ها و شیلنگ ها به مخزن دستگاه برگشته و پس از فیلتر شدن دوباره به محل تزریق می شود. در اثر تکرار این عمل، به تدریج آب صابون مخلوط شده با روغن مته و براده های ریز غلیظ، کثیف و آلوده می شود و بوی بسیار نامطبوعی ایجاد می کند. بنابراین بسته به حجم کاری دستگاه در فرصت های استراحت ماهانه یا نیم ساله باید این مایع به کلی از دستگاه تخلیه و مجدداً شارژ شود. به این ترتیب ضمن حفاظت از سلامتی خود باعث افزایش عمر مفید پمپ آب صابون که معمولاً قیمت بالایی نیز دارد خواهد شد.

۷-۷ موارد ایمنی

مورفی، برنده نخستین جایزه بین المللی شونخی های صنعتی می گوید: «اگر خطایی یک درصد احتمال وقوع

سیستم خنک کاری، صنعتگر خود باید به تدریج براده ها و مایع مصرف شده را به بیرون دستگاه هدایت کند و از تجمع آنها که وسوسه پاکسازی در هین کار با دستگاه را ایجاد می کند، جلوگیری کند.

در تصاویر این قسمت نوع خاصی از مته ها را مشاهده می کنید که با الهام از نیش حشرات گزنه مانند پشه^۱، مایع خنک کننده و تسهیل کننده فرایند را از داخل آن عبور داده و به لبۀ برنده ابزار می رسانند. به این ترتیب بر روی جریان سیال (دبی)^۲ خنک کننده کنترل دقیق تری انجام می پذیرد.



۱. نیش پشه با دوران دههزار دور در دقیقه خود به کمک خون شخص گزیده و آنژیم التیام خود پشه خنک می شود.
۲. میزان سیالی که در واحد زمان از مقطع یک لوله می گذرد، «دبی» سیال نامیده می شود.


کارگاهی پس از قاپیده شدن لباس و شکستگی عضلانی آنها را به خود اختصاص داده است. بنابراین لطافت پوست دست صنعتگر ابزار مناسبی برای جارو کردن براده ها حتی پس از خاموش کردن دستگاه ها نیست.

به هنگام بستن مته در سه نظام اگر هریک از نظام (لهمه) ها را جداگانه و همزمان با دیگر لهمه ها بیندید، مته کاملاً در مرکز سه نظام بسته نشده و خود در انتقال براده ها به بیرون سوراخ به درستی عمل می کند.



این مسئله را می توان از دنباله دار بودن براده ها دریافت. به این ترتیب نگرانی از لنگزدن مته حین کار و بزرگ ترشدن قطر سوراخ یا خارج از مرکز شدن آن، باعث نخواهد شد که شما صورت خود را برای نظارت بیشتر به سطح براده برداری نزدیک کنید.

داشته باشد آن خطأ، صدرصد واقع خواهد شد.» در کارگاه فلزکاری، اجزای بسیار کوچکی هستند که شما به هیچ وجه از جانب آنها احساس خطر نمی کنید و آن «براده» است. در حالی که آسودگی این پاره های فلزی خطری همانند ترکش های خمپاره دارد و به دفعات زیادی سانحه عفونت چشم یا نایینایی در اثر پرش براده یا ابتلا به کُزارش در نفوذ عمیق براده به پوست صنعتگران گزارش شده است.

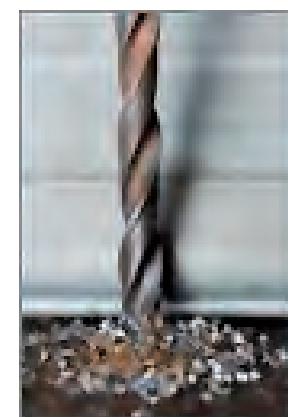

علاوه بر آن وسوسه پاکسازی براده ها از محل کار هنگام کار ابزارهای برشی، بیشترین اعتراف صدمه دیدگان

چنانچه باید کاری را در خارج از کارگاه (سایت) و در ارتفاع یا عمق انجام داده یا کامل کنید، حتماً از ثبات تکیه گاه خود پیش از فرایند اطمینان حاصل کنید.



به خاطر داشته باشید که با اولین تماس ابزارها با قطعات کار، صدا، ارتعاش و مخاطره یعنی همان سه عامل N , V ^۱ و H ^۲ به شرایط کنونی شما (که به ظاهر عادی و بی خطر به نظر می‌رسد)، افزوده خواهد شد. قطعات می‌گریزند، ابزارها سُر می‌خورند و تکیه گاه می‌شکند. غبار و فشار مایعات خنک کننده یا جریان بُراوه‌ها و جرقه‌ها از قدرت دید و کنترل خواهند کاست و غیر از اینها شرایط کارگاه هر لحظه بدون اطلاع شما در حال تغییر است و شما فقط همین یک بدن را برای زندگی دارید!



1. Noise
2. Vibration
3. Harshness

در کار با ماشین‌های ابزار همواره فاصله‌ای را برای حرکت‌های غیر ارادی خود خالی بگذارید. نزدیک شدن بیش از اندازه به میز، گیره و ابزار برآده برداری باعث افزایش تمرکز نخواهد شد و این مسئله بیش از آنکه نشانه تسلط بر کار و مهارت باشد، علامت جهل و حماق است. بیشترین آمار سوانح صنعتی از سوی کسانی گزارش شده است که در محیط کار خود به جسوری و بی‌باکی در کار با ماشین‌های ابزار مشهور بوده‌اند و گمان داشته‌اند که هرگز برای آنها اتفاق ناگوار کارگاهی رخ نخواهد داد.



اگر ناگزیر از نزدیکی به سطوح کار هستید فاصله ایمنی خود را حداقل با پوشش مناسب سر و صورت و بدن حفظ کنید.



زیرا کارگران ساده کارگاهها پس از دریافت آموزش تنها قادر به انجام فرایندهای ساده و تکراری بوده و از پیشینی حوادثی که در کمین آنهاست به نسبت یک تحصیل کرده صنعتکار عاجزند.

■ با کمک مربی خود «ده مورد اصلی»¹ که در حین کار با دستگاههای برادهبرداری و سوراخکاری، جان صنعتگر یا سلامت او و دستگاه یا قطعه کار را به خطر می‌اندازند را لیست کنید.



بنابراین قبل از روشن کردن دریل یا هر ابزار موتوری دیگر، از موقعیت صحیح و ثابت، دید کافی و قابلیت عکس العمل به موقع خود اطمینان حاصل کنید.





كساني که طراح حرفه‌ای کالاها و قطعات مکانیکی هستند، سهولت انجام عملیات‌های برش، برادهبرداری و تکمیل آنها را نیز در نظر می‌گیرند.

1. Top ten

دستور کار


راعایت اصول سوراخ کاری دستی (با دریل سبک و نیمه سنگین)

* به صورت گروهی جدول زیر یا جداولی از این دست را در ابعاد کاغذ A3 تهیه و در تابلوی اطلاعات و اعلانات کارگاه نصب کنید.

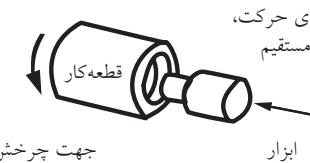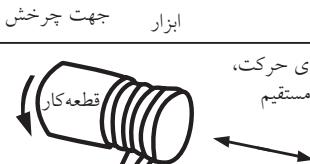عنوان عمومی کار	حیطه کار	نوع حرکت قطعه کار	ابزار برش		سطح یا سطوح مورد ماشین کاری	
			حرکات	نوع		
طرح ساده شده فرایندهای انتخاب شده تراشکاری (طرح شماره یک)	برقو زنی (Reaming) تراشکاری عرضی (Traverse) (Turning)	چرخش (Rotation)	تغذیه مستقیم به موازات و در امتداد محور چرخش قطعه کار p& concentric (with R.C)	برقو (redmer)	سوراخ مستقیم Straight (hole)	تولید شده (Generated)
	جهت چرخش	جهت چرخش	ابزار	تک لبه single (point)	انتخابی Selective	شکل یافته (Formed)
طرح ساده شده فرایندهای انتخاب شده خودکاری (Boring) تراشکاری عرضی و طول تراشی (T&P) (Turning)	خریزنه کاری Counter) (Boring	چرخش (Rotation)	تغذیه مستقیم به موازات و در امتداد محور چرخش قطعه کار P&Concentric (with R.C)	خریزنه کار counter) (Bore	ترکیبی سوراخ استوانه ای و سطح نخت C.h& (Flat)	ترکیبی (combination)
	جهت چرخش	جهت چرخش	ابزار	خریزنه زن counter) (sink	مخروط داخلی Conical	شکل یافته (Formed)
طرح ساده شده فرایندهای انتخاب شده خودکاری عرضی (Traverse) (Turning)	خریزنه سازی Counter) (sinking	چرخش (Rotation)	تغذیه مستقیم به موازات و در امتداد محور چرخش قطعه کار P&Concentric (with R.C)	خریزنه زن counter) (sink	مخروط (Dnade) S.P) (Threading	ترکیبی (combination)
	جهت چرخش	جهت چرخش	ابزار	تک لبه شیارزن Thread to) (Rotation center	رزوه (Thread)	



* با رعایت احتیاط و پس از گردآوری اطلاعاتی در زمینه روش کار با دستگاه دریل دستی و ستونی زیر نظر مرتبی خود، قطعات خطکشی شده ساده از جنس چوب، برنج، فولاد، آلومینیم و چدن را با استفاده از متهای تیپ H و N و W سوراخ کاری، عکسبرداری و نتایج را به صورت جدول مقایسه کیفیت و سرعت به صورت گروهی ارائه دهید.
در گزارش خود از تصاویر و واژگان ترجمه شده قطعات نشان داده شده در تصویر مقابل استفاده کنید و آنها را به صورت مرحله به مرحله مرتب کنید.

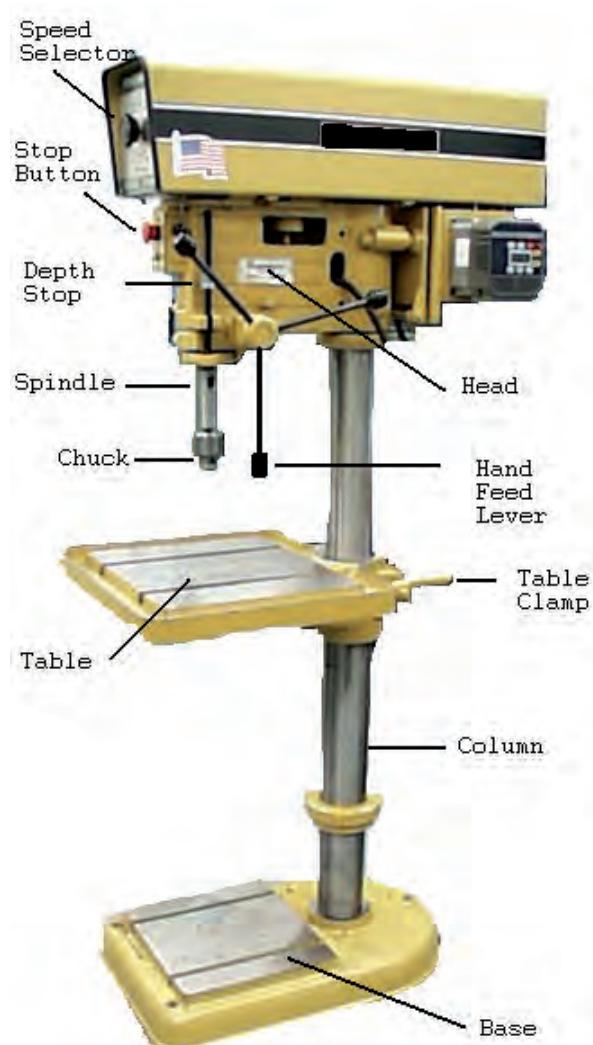



* در تمرین کنترلِ خروج بی خطرِ مته هنگام سوراخ کاری سوراخ‌های راه بدر، پروفیل‌های چهارپر (قوطی) و لوله را در ابعاد ۱۰۰ mm برش زده و سوراخ کاری یکسویه و دوسویه کنید. باید از ایده خود در چگونگی کنترل نوک خارج شده مته هنگام سوراخ کاری، دفاع کنید. مته نبایستی به هیچ‌وجه با گیره یا میز برخورد کند.



* با تهیه دو یا سه مکعب آلومینیمی $50 \times 50 \text{ mm}$ ، سوراخ‌هایی به قطر $8-10 \text{ mm}$ را با استفاده از مته‌های کهنه و نو و یا بدون استفاده از مایع خنک‌کننده در سرعت کم و زیاد، در آنها ایجاد کرده و سپس قطعات را برش متقارن بزنید. آنگاه با تهیه گزارش و جداول کامل از شرایط کار، به همراه تصاویر نتیجه فعالیت‌ها، آن را به عنوان پروژه (۳۷) شماره «۳۷» کارگاه فلزکاری ارائه دهید.




* انواع سوراخ‌های راه بدر، کور و متقطع را بر روی قطعات استاندارد اما مستعمل مکانیکی ایجاد و ارائه دهید. در مورد سوراخ‌های کور (پایلوت) باید گزارشی از کنترل عمق سوراخ و صحت نتیجه کار ارائه کنید.







* بر روی یک قطعه کار چوبی یا فلزی سوراخ کور و راه بدر را با ابعاد از پیش تعیین شده ایجاد و ارائه دهید.

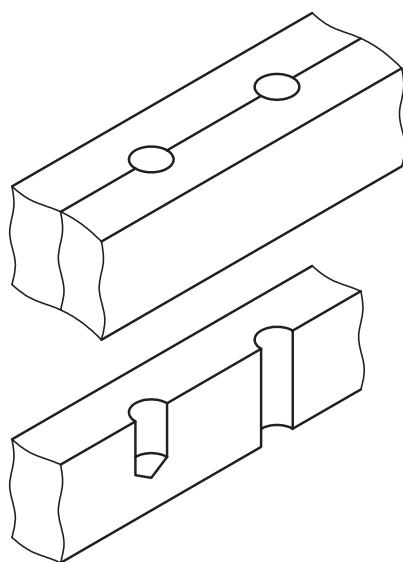

* با برش تسمه‌های نازک فلزی که روی آنها سوراخ‌هایی را در یک خط مستقیم ایجاد کرده‌اید، طوری که سوراخ‌ها کاملاً از وسط نصف شوند، ساخت شابلون‌ها را تمرین کنید. با تغییر قطر متنه شابلون خود را برای اندازه‌زنی سریع قطر مفتولهایی با ابعاد متفاوت، توسعه دهید.




* بر روی قوطی (چهارپر) یا پروفیل ناوданی، سه یا چهار اثر سنگه‌زده را تهیه و پس از تأیید فاصله آنها توسط مربی، با تدبیر خاص و ابتکار خود، از گیره استفاده کرده آنها را بر روی میز دریل ستونی بیندید و سوراخ کاری مطابق شکل را در آنها ایجاد کنید. اگر از مربی تربیت بدنبال خود کمک بگیرید این پروژه با کمی دستکاری می‌تواند به ساخت میل بارفیکس متغیر برای آزمون پایانی ورزش در هنرستان، منجر شود (جوشکاری‌های لازم را به مربی خود بسپارید).

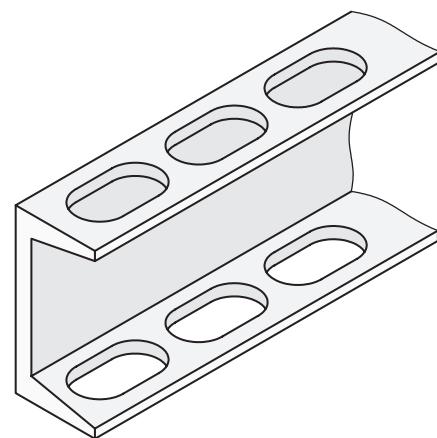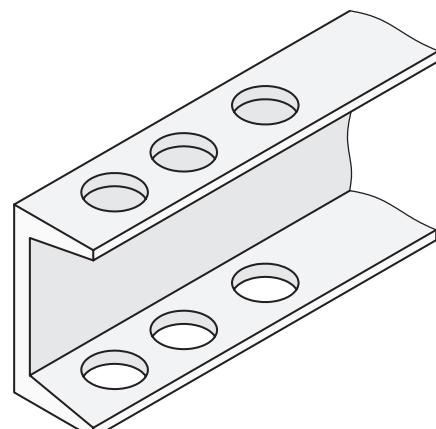



* به صورت گروهی، ایده‌ای را برای ثابت نگهداشتن دریل به هنگام سوراخ کاری دستی روی کاغذ پیاده و به استاد ارائه کنید.
آیا ایده شما قابل ساخت و اقتصادی^۱ است؟

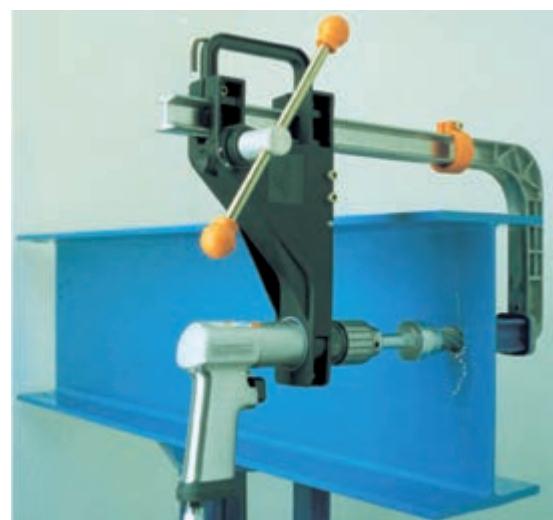

۱. Bankable



*در اجرای پروژه شماره ۳۸ از کتاب فلزکاری، مطابق تصاویر بعدی، سطح دایره‌ای از ورق ضخیم (پلت) آلومینیمی را که حداقل قطر آن ۱۰۰ mm باشد به ۸، ۸ یا تعداد بیشتری از قسمت‌های مساوی تقسیم و بر فراز هر شعاع دایره روی محیط آن که با پرگار فلزی مشخص شده است، به صورت یکی در میان سوراخی به قطر ۶-۸ mm ایجاد کنید. سپس دایره مذکور را با کمان‌اره یا اره نواری عمودی برش زده و مطابق تصویر با شکیبایی طی سه جلسه کارگاهی، دندانه‌های چرخ‌دنده آلومینیمی را کامل کنید. لازم به ذکر است که چرخ‌دنده‌های واقعی به این روش ساخته نمی‌شوند.



ارزشیابی پایانی

◀ نظری



۱. در مورد تصویر مقابل کدام گزینه صحیح است؟

الف) تنها سوراخ این قطعه کور است. ب) هر دو سوراخ این قطعه کور هستند.

ج) تنها سوراخ این قطعه راه بدر است. د) هر دو سوراخ این قطعه راه بدر هستند.

۲. در ساخت قطعه تصویر مذکور از چه ابزار یا ابزارهایی استفاده شده است؟

الف) فقط اره
ب) فقط متنه

ج) اره، متنه و سوهان
د) متنه، برقو و ابزار خان

۳. منظور از فاز متنه کدام است؟

الف) قطر متنه
ب) موضوع متنه

ج) دنباله متنه
د) لبه برنده متنه

۴. متنه‌ها در سه تیپ: و و می‌سازند.


۵. زاویه رأس متنه برای سوراخ‌کاری فولاد نرم است.

۶. با تغییر زاویه رأس متنه، قطر سوراخ ایجاد شده توسط آن کم می‌شود یا زیاد؟ آیا ثابت می‌ماند؟

۷. اگر رأس متنه تیز شده از محور متنه خارج شده باشد، تأثیری بر سوراخ زده شده نخواهد داشت.

□ درست □ نادرست

۸. در تصویر زیر، کدام یک اثر نامساوی بودن زوایای نوک متنه در دو طرف و کدام یک اثر خارج از مرکز بودن رأس متنه است؟

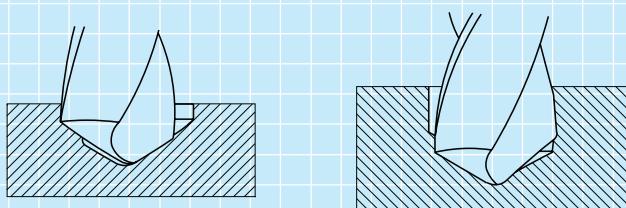

۹. برای ایجاد سوراخی به قطر ۵۰mm در قطعه گردی به قطر ۶۵mm چه ابزار یا روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

۱۰. برای پیشگیری از برخورد متنه به گیره و میز کار پس از خروج از سوراخ راه بدر ایجاد شده، چه پیشنهادی دارید؟

واحد کار هشتم: توانایی رزوه‌کاری (رزوه‌تراشی داخلی و خارجی)

◀ هدف کلی: قلاویزکاری و حدیده زنی

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۶۴	۴۴	۲۰	توانایی قلاویزکاری و رزوه‌زنی



توانایی تهیه رزوه کاری (رزوه تراشی داخلی و خارجی)

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- انواع پیچ را از نظر کاربرد نام ببرد.
- روش‌های مختلف رزوه کاری در صنعت را بیان کند.
- روش قلاویزکاری برای رزوه‌زنی سوراخ‌های کوچک را تشریح کند.
- لقمه‌های مختلف یک قلاویز را شناسایی کرده و وظیفه هریک را بیان کند.
- انواع قلاویز و روش کار هریک را بیان کند.
- با استفاده از قلاویزی با شماره مناسب یک سوراخ به قطر ۸ یا ۱۰ را قلاویززنی کرده و نکات حفاظتی قلاویز و قطعه را رعایت کند.
- حدیده و شیوه عمل آن را شرح دهد.
- انواع حدیده را نام ببرد و تفاوت شکل ظاهری آنها را بیان کند.
- با استفاده صحیح از حدیده و گونیاکردن آن میله‌ای به قطر ۱۰ یا ۱۲ را حدیده‌زنی کند.
- با استفاده از قلاویز پیچ در آر یا چپ‌گرد، یک پیچ شکسته را از سوراخ مهره خارج کند. (یا روش کار را توضیح دهد.)
- از عهده انجام پروژه‌های مختلف سوراخ کاری همراه با قلاویززنی یا حدیده کاری برآید.




پیش آزمون

۱. تنها روش ساخت پیچ در صنعت استفاده از حدیده است.
 نادرست درست
۲. پیچهایی که به روش برادهبرداری ساخته می‌شوند از استحکام بیشتری نسبت به محصول روش‌های بدون برادهبرداری برخوردارند.
 نادرست درست
۳. از پیچ‌ها در صنعت به چه منظوری استفاده می‌شود؟
ب) اتصال و انتقال حرکت
د) اتصال، انتقال حرکت، قدرت و آببندی
ج) اتصال، انتقال حرکت و قدرت
الف) اتصال
۴. منظور از قلاویز «میانرو»:
الف) بهترین نوع قلاویز است.
ب) قلاویزی است که رزوءه متوسطی را به وجود آورده.
ج) دومین لقمه (سری) از سه لقمه یک شماره قلاویز است.
د) قلاویزی است که بتواند قسمت میانی سوراخ‌ها را رزوءه کند.
۵. در قلاویزکاری یک سوراخ:
الف) نیازی به استفاده از آب صابون نیست.
ج) نیازی به استفاده از روغن روانساز نیست.
ع. از «حدیده» برای استفاده می‌شود.
ب) رزوءه کردن لوله
د) همه موارد
الف) رزوءه کردن سوراخ‌ها
ج) روزه کردن لوله و میله
۶. قطر «حدیده» مورد نیاز برای رزوءه کاری یک قطعه
الف) حتماً باید از قطر آن میله بیشتر باشد.
ج) باید با قطر میله برابر باشد.
۷. قطر داخلی یک پیچ:
الف) با قطر داخلی مهره آن برابر است.
ج) با قطر خارجی آن برابر است.
۸. از حدیده شش گوش برای چه مواردی استفاده می‌شود؟
ب) با قطر خارجی مهره آن برابر است.
د) هیچ‌کدام
۹. از قلاویز چپ‌گرد برای چه مواردی استفاده می‌شود؟
۱۰. از قلاویز چپ‌گرد برای چه مواردی استفاده می‌شود؟



۸-۱ پیچ و مهره

این خار به درستی جا زده نشود، شکسته و به همراه پین خود به خراش سیلندر می‌پردازد و در این صورت خسارت زیادی به موتور وارد خواهد آمد.

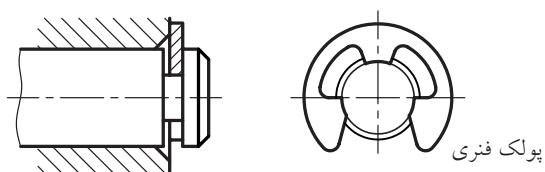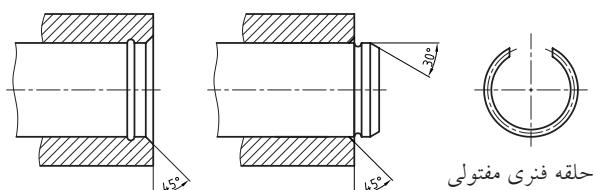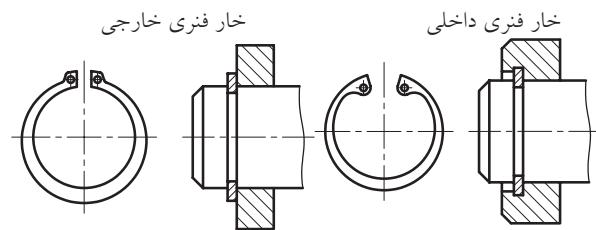

پس از ساخت یک قطعه سوراخ دار به کمک متهها و سپس افزایش کیفیت سطح سوراخ و درصد نزدیکی آن به دایره واقعی با ابزار برقو، می‌توان یک پین دقیق شده را در آن جا زده اتصالی را کامل و یا محور دورانی را فراهم کرد. اما در حین کار پین‌ها به تدریج تمایل به خارج شدن از سوراخ قطعه پیدا می‌کنند. به همین خاطر باید با کمک ابزارک‌هایی مانند حلقه‌ها و خارها و پولکی‌ها، مسیر حرکت پین‌ها به بیرون را مسدود کنیم.



در تصویر زیر استفاده از خار فنری خارجی در محکم کردن گزنهای پین یک پیستون را ملاحظه می‌کنید. اگر



الهام از طبیعت در شیوه رشد اغلب گیاهان خودرو یا پیچک و نیز قسمت‌های غیر مرتبط از بدن جانوران نظیر مو، ناخن و شاخ که همگی برای نفوذ و حرکت به جلو از پیچش و حرکت مارپیچ بهره می‌برند ما را به طراحی پیچ‌ها برای ایجاد حرکت و نیز ممانعت از حرکت رهنمون ساخت.




به این ترتیب در مواردی که قصد ایجاد حرکت داشتیم از پیچ‌ها استفاده کردیم و اگر قصد مقاومت در برابر حرکت را نیز داشتیم (بازشدن و بیرون آمدن) باز به سراغ پیچ‌ها رفتیم.

در تصاویر بعدی، استفاده از ایده طبیعت (مشخصاً شاخ) در ایجاد حرکت رو به جلو، برای ساخت پیچ‌های

در تصاویر زیر انواع خارهای نگهدارنده میله‌ها (محورها) در سوراخ و نیز روش ساخت نوع باگتی آن را توسط دستگاه فرز مشاهده می‌کنید.

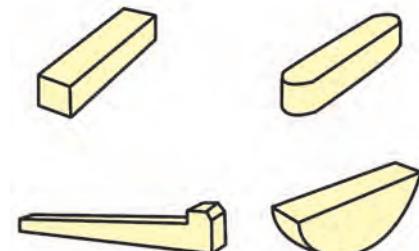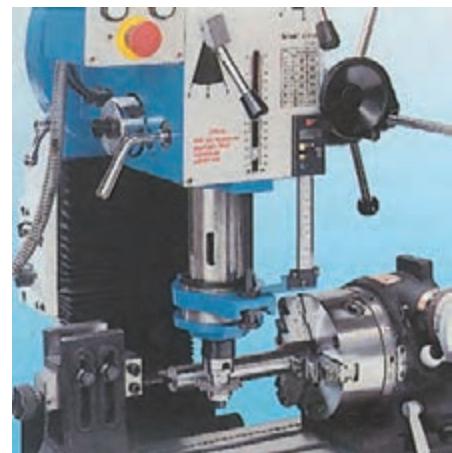


چنانکه ملاحظه می‌شود، روش استفاده از حلقه، خارفnerی، پولکی و خارمحوری در اتصال یا کترل حرکت میله‌ها در سوراخ قطعه کار چندان مطمئن، ساده و اقتصادی به نظر نمی‌رسند. بنابراین باید از شیوه دیگری برای اتصال استفاده می‌شد.

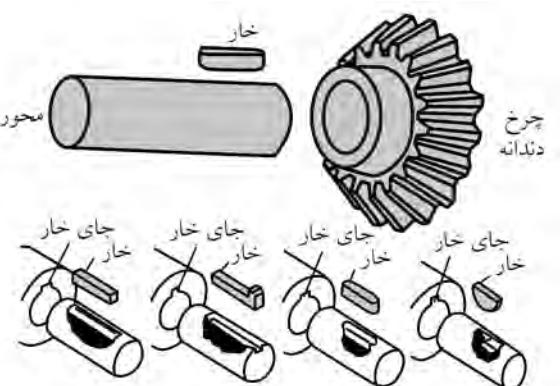


از سوی دیگر از خاصیت «مانعت از حرکت» پیچ‌ها گاهی به کمک نوارهای منعطف پلاستیکی (نوار تفلون) برای آب‌بندی درز اتصال درپوش‌ها یا اتصالات لوله‌ها استفاده شد و بخش جدیدی به نام پیچ‌های آب‌بندی به دسته‌بندی پیچ‌ها اضافه گردید.

اگر به دقت به مقطع رزوه (دندانه) پیچ‌ها نگاه کنید متوجه می‌شوید که پیچ‌های انتقال مواد، انتقال حرکت و بالاخره پیچ‌های اتصال دارای دندنه یا رزوه‌هایی با شکل مقطع متفاوت هستند. در تصویر زیر پیچ‌هایی با دندانه مثلثی (برای اتصال)، مربعی (برای انتقال حرکت) و ذوزنقه (انتقال قدرت) را مشاهده می‌کنید.

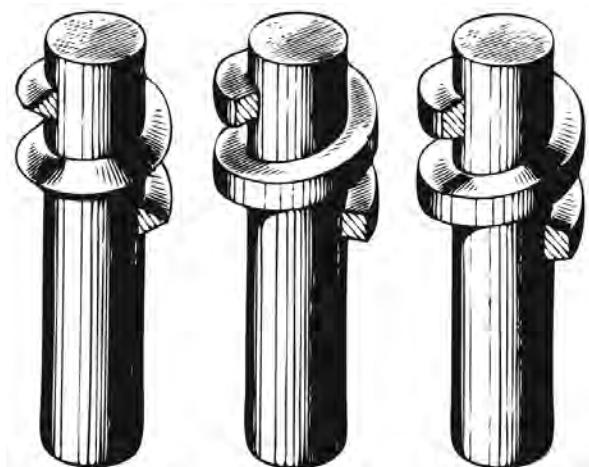

چنانکه می‌دانید اکثر پیچ‌ها در صنعت برای اتصال به کار گرفته می‌شوند.

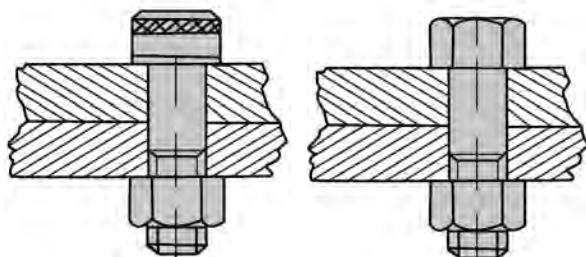

انتقال مواد (مانند پیچ یا مادون چرخ گوشت و یا مته‌های برش آسفالت) را مشاهده می‌کنید.





حتی در اسلحه انفرادی برای تقویت قدرت تخریبی برخی از تفنگ‌ها، در لوله آنها از شیارهای مارپیچ هدایت کننده‌ای به نام «خان» استفاده می‌شود که بر دایره نفوذی گلوله پس از شلیک و اصابت به هدف می‌افزایند و به این ترتیب، تخریب بیشتری را باعث می‌شوند.



چرخش قابل‌مُهْبَط پیچ که لبه‌های قوس‌دار بُرندَه‌ای دارد، برش ورق با قطر قابل‌مُهْبَط پیچ کامل می‌گردد.



از پیچ‌های دندانه‌مثلثی استوانه‌یا نوک‌دار برای اتصال قطعات به صورت موقت (بازشدنی) استفاده می‌شود. البته خلاقیت در گرفتن ایده از این سیستم به صنعتگران کمک کرده است تا از آن برای ساخت ابزارهای سوراخ‌کن ورق بهره ببرند.

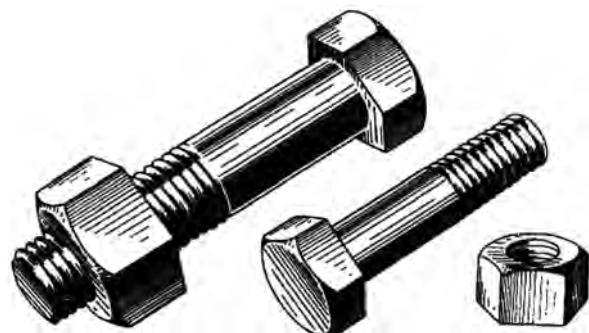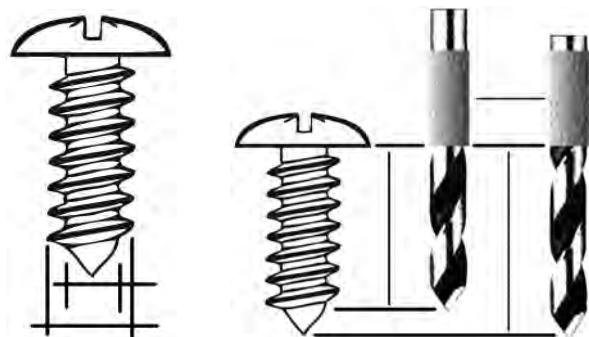


در تصویر زیر ابزاری را مشاهده می‌کنید که امروزه با رواج دوگانه سوز کردن خودروها احتمالاً شاهد استفاده از آن در سوراخ‌کاری سریع و دقیق ورق بُرندَه خودرو برای جایگذاری مجرای شارژ کپسول گاز، بوده‌اید. سیستم کار این پیچ و مهره بُرندَه بر تغییر زیر قابل‌مُهْبَط پیچ و درنتیجه تغییر کاربری پیچ به هنگام محکم‌شدن مهره روی آن استوار است. ابتدا با کمک دریل دستی سوراخی بر پیکرۀ ورق یا پلیت ایجاد شده و ساق پیچ از آن عبور داده می‌شود، سپس از سوی دیگر قطعه مهره بر روی آن جا زده شده و به تدریج بسته می‌شود. به این ترتیب و ضمن

۸-۲ مفهوم رزوه کاری



با توجه به این مسئله، استفاده از روش‌های براوه‌برداری دستی و ماشینی در تولید رزوه‌ها، عمومیت بیشتری داشته و صنعتی‌تر است. بهویژه آنکه برای ساخت پیچ و مهره با این روش‌ها به تجهیزات گران‌قیمت یا فضایی برای سیستم‌های نورد و... احتیاج نخواهد بود و همگان قادرند با آموزشی مختصر از عهده ساخت و تولید رزوه با این روش‌ها برآیند. آنچه دستی یا ماشینی بودن رزوه‌تراشی را تعیین می‌کند، بیشتر ابعاد سوراخ و میله‌ای است که باید به مهره و پیچ تبدیل شوند. به این ترتیب پیچ و مهره‌های زیر ۲۴mm قطر را معمولاً با ابزار دستی و بیش از این را به صورت داخل یا روتراشی با ماشین می‌تراشند.

در قطر یکسان، مزیت تراش رزوه با ماشین‌ها نسبت به کار با ابزار دستی (حدیده) در پیچ‌ها امکان ساخت پیچ‌های «چندراهه» است. پیچ چندراهه به پیچی گفته می‌شود که به دلیل دو، سه و یا چهارگونه بودن نقطه شروع رزوه‌هایش می‌تواند دو، سه یا چهار برابر سریع‌تر از پیچ معمولی بسته یا باز گردد. این مسئله را در تصاویر زیر به خوبی مشاهده می‌کنید.


در کتاب فلزکاری (۱) با روش‌های مختلف تولید آشنا شدید و دانستید که تولید یک پیچ به روش غلتک‌کاری (نورد) و آهنگری به دلیل عدم بُراوه‌برداری و نیز صدمه‌ندیدن رشته‌های فلزی در اثر جُداشدن براوه‌های، به پیچ‌ها (یا قطعات) محکم‌تری منجر می‌شود و در مجموع ارزان‌تر نیز نخواهد بود. اما تولید با روش‌های بدون براوه‌برداری اغلب کیفیت بالایی ندارد و به تجهیزات خاصی هم نیازمند است. علاوه بر آن اغلب پس از تولید آنها به تکمیل کاری با استفاده از براوه‌برداری نیز نیازمند می‌شویم.

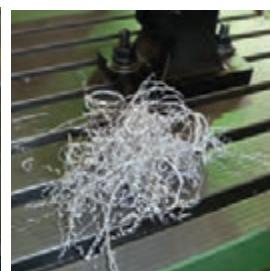




 
در تصاویر زیر نحوه نمایش رزوه در نقشه پیچ و مهره را مشاهده می‌کنید.

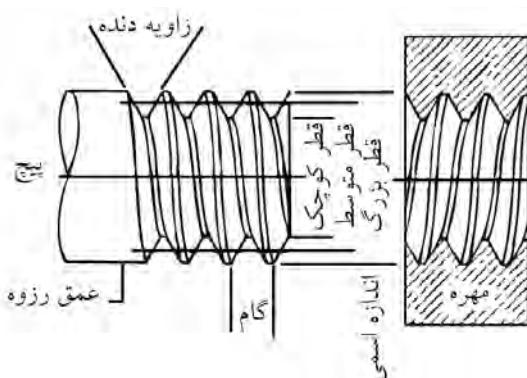

نوع خاصی از پیچ‌ها با دندانه مثلثی و ساقه باریک‌شونده برای سهولت و سرعت کاربری با نام پیچ‌های «خودکار» وجود دارند که هشتاد درصد مصرف پیچ‌ها به صورت میلیونی در هر روز را در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده‌اند.

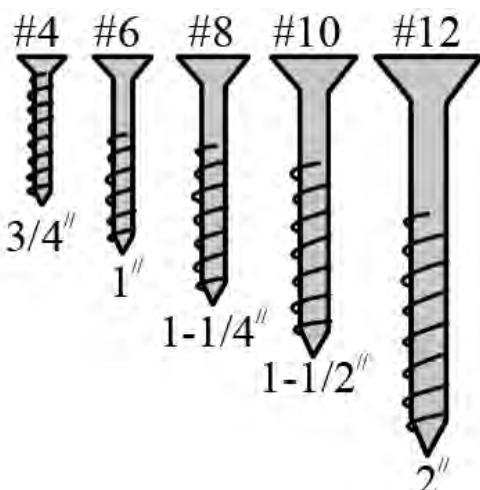


■ در مورد «گام پیچ» و تفاوت آن در پیچ‌های تک یا دوراهه تحقیق کنید. (به تصویر شماتیک گام توجه کنید). با توجه به تصاویر، پس از رزوه‌شدن یک میله یا سوراخ، دو قطر متفاوت در آن ایجاد می‌شود که یکی قطر سردنده (خارجی) و دیگری قطر تهدنده (داخلی) است. در پیچ اولی معمولاً با d و دومی یعنی قطر ته دنده را با d_1 نشان می‌دهند و در مهره برعکس. پس از بسته‌شدن مهره بر روی پیچ، سردنده پیچ تقریباً با ته دنده مهره مماس می‌شود و سردنده مهره نیز بر ته دنده پیچه می‌نشیند.

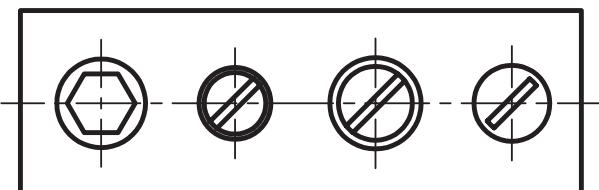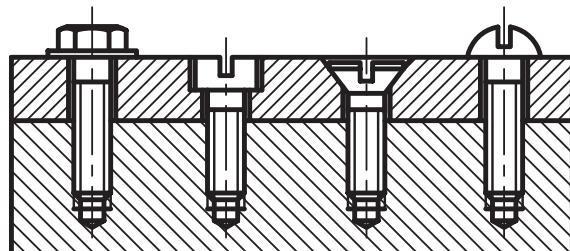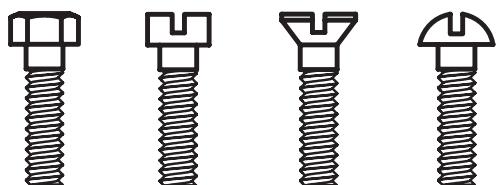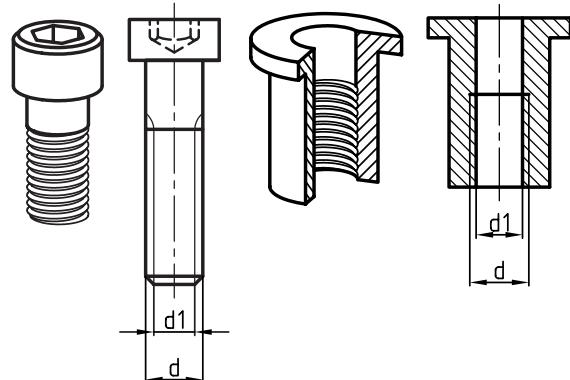

پنهان شدن در سطح محصول را داشته و می‌توان برای آنها با درپوش‌های پلاستیکی، مخفیگاه مناسبی فراهم آورد تا در ظاهر کالای صنعتی نهایی، ناپیدا باشند.

پیچ‌ها از نظر طرح گل‌پیچه و شکل مهره بسیار متنوع‌اند و آشنایی صنعتگر با آنها به عنوان قطعات استاندار دشده، وی را در طراحی بهتر محصولاتش راهنمایی می‌کند. به‌ویژه آنکه بسیاری از پیچ‌ها با طرح خزینه‌دار قابل‌مهمه خود قابلیت

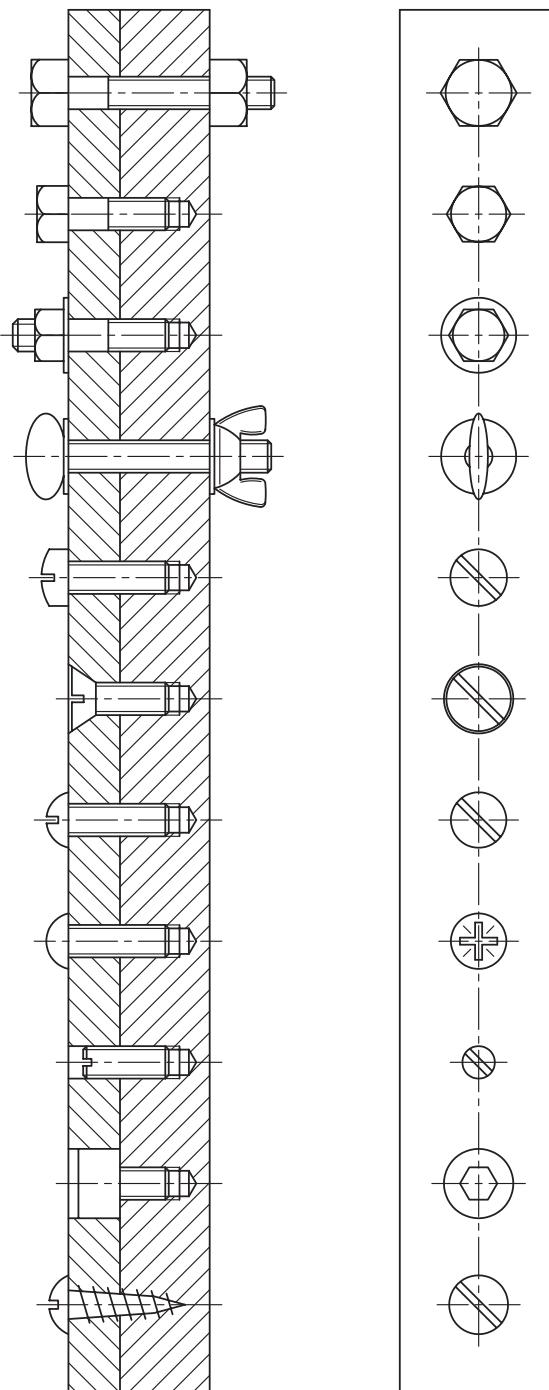


□ به نظر شما علت ایجاد شیارهای ریز بر روی گل پیچ
چهارسو مطابق شکل چیست؟



در تصاویر زیر طرح‌های مختلفی از مهره‌ها و پیچ‌ها با قابلمند (گل پیچ) خاص ملاحظه می‌کنید.



گاهی استفاده از پیچ‌های اتصال برای قطعاتی پیشنهاد می‌شود که با وسایل موجود امکان رزوه‌کاری آنها وجود ندارد و یا اینکه بسیار نرم یا بسیار سخت بوده و قابل رزوه‌کاری نیستند. در این گونه موارد می‌توان از رزوه‌های پلاستیک «کاشتنی»^۱ که به آنها «پلاک» گفته می‌شود، استفاده کرد. با استفاده از این پلاک‌های شکاف‌دار اینسرتی (کاشته‌شده) که با ورود پیچ به آنها، قدری باز شده و محکم به دیواره مهره (سوراخ بدون رزوه) می‌چسبند، می‌توان پیچ‌های خودکار در سایزهای مختلف را به دیوار یا ... متصل کرد.


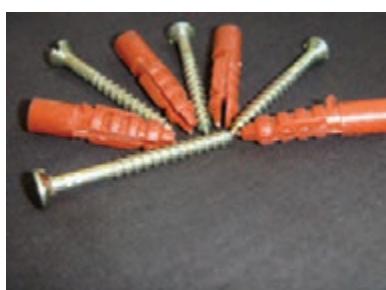


۱. Inserting


■ با جمع آوری پلاک های مختلف از پیچ های رول - پلاک آنها را با یکدیگر مقایسه و علت بر جستگی ها و شکاف ها و رزووه های خاص آنها را بررسی کنید.



چنانکه در فصل پیش ملاحظه کردید، خزینه کاری یکی از فرایندهای تکمیلی برای سوراخ کاری است که به منظور تأمین فضای گل پیچ ها در دو شکل مخروطی و استوانه ای صورت می پذیرد.

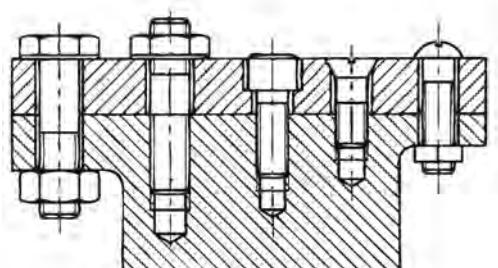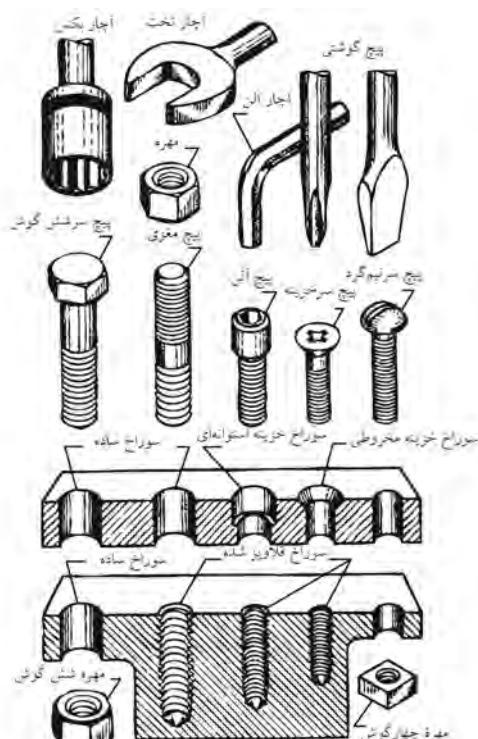

تصویر، ابزارهای متهم گون خاصی را نشان می دهد که قادرند با نفوذ به داخل چوب، در یک لحظه خزینه زنی و گاه تراشی مورد نیاز برای نشستن پیچ های خودکار را به انجام برسانند.

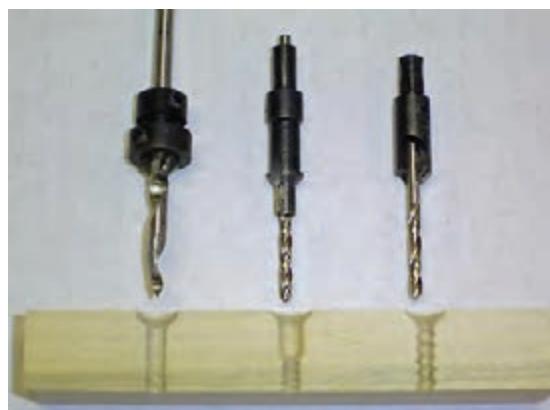

نتیجه کار چنانکه می بینید سوراخ اتصال کاملاً جذب و سطح آن نامحسوس است.





که در زیر مهره جای می‌گیرند تا حدودی در این موضوع کارآمد هستند.



اکنون و با توجه به تصویر زیر، متوجه می‌شوید که خزینه‌های استوانه‌ای برای نشیمنگاه پیچ‌های «آلن» در نظر گرفته شده‌اند. این نوع پیچ‌ها دارای حفره میانی شش‌گوش‌شده‌ای هستند که همان وظیفه شش‌پر در گل‌پیچ‌های معمولی آچارخور را دارد. با این تفاوت که این گونه پیچ‌ها بسیار کمتر از پیچ یا گل خارجی به ضربات مکانیکی حساس بوده و در مقابل حرکت اجزای محصول در کنار یا بر روی هم، مقاومت و ممانعتی به وجود نمی‌آورند.



■ با کمک مربی رسم فنی خود تصویر شماتیک اتصال دو قطعه با کمک پیچ‌های مختلف را در مقیاس ۱:۵ (پنج برابر) ترسیم و در کلاس ارائه دهید. (قسمت ۵) برای اطمینان از مقاومت اتصالات پیچ و مهره در برابر نیروها، می‌توان با کمک ابتكارات خاصی، مهره را در جای خود ثابت کرد.

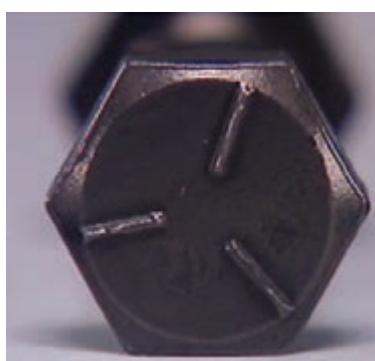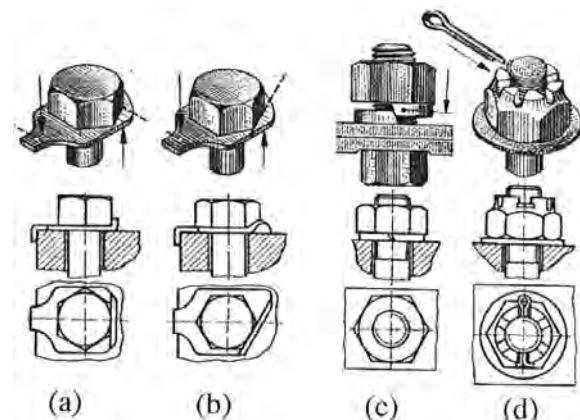


به عنوان مثال شکاف‌دار یا سوراخ‌کردن پیچ و مهره و سپس استفاده از میله (مفتول)‌های باریک که از شکاف مهره و سوراخ پیچ گذر کرده و گره خورده‌اند، می‌تواند مانع خوبی در برابر بازشدن تدریجی مهره‌ها باشد. همچنین برخی واشرهای تاجی یا کنگره‌دار یا زائدی‌ای

در تصاویر زیر، ایده «آلن» برای گل پیچ و نحوه استفاده از «آچار آلن» در باز و بست این گونه پیچ‌ها را مشاهده می‌کنید.



در تصویر زیر، روش ضامن‌گذاری مهره با کمک مفتول که به آن اشپیل یا «اشپیلت» گفته می‌شود، و نیز برخی واشرهای تقویت اتصال پیچ و مهره و عیوب احتمالی آن علت بررسی اتصالات پیچ و مهره و عیوب احتمالی آن در این قسمت از کتاب، کمک به ایده‌پروری هنرجو در طراحی و ساخت روزه‌ها به گونه‌ای است که حداکثر اطمینان در اتصال را ایجاد کنند. بنابراین با بررسی ضامن‌های مختلف موجود، آمادگی ذهنی خود در طراحی اتصالات محصول نهایی، به گونه‌ای که دقیق اتصال را به حداکثر برساند، بالا برید.

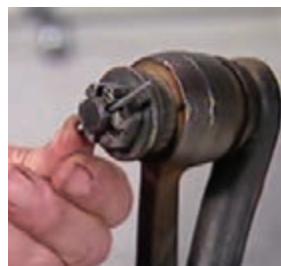


۸-۳ اجرای قلاویز کاری^۱

مرحله‌ای (معمولًاً در سه مرحله) با برآده برداری مختصر و انتقال برآدها از طریق شکاف‌های پیرامونی (خیاره)‌های خود به بیرون سوراخ، دیواره سوراخ را رزوه می‌کند. در تصاویر زیر سه لقمه (سری) یک قلاویز دستی برای رزوه‌زنی مرحله‌ای سوراخ را مشاهده می‌کنید. این سه لقمه عبارت‌اند از:

لقمه قلاویز پیش رو (با یک خط بر دنباله)، میان رو (با دو خط) و پس رو که معمولاً بدون خط دنباله است.



از آنجا که اصلاح پیچ در حال ایجاد ساده‌تر از اصلاح مهره است، ابتدا در کارگاه فلزکاری، مهره اتصال را براساس نقشه داده‌شده ساخته و سپس از آن به عنوان شابلون در طول ساخت پیچ استفاده می‌کنیم.



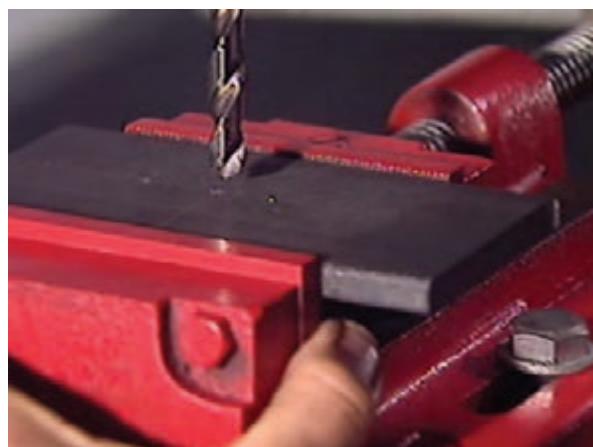


ابزار ساخت مهره یا رزوه داخل سوراخ، «قلاویز»^۱ نام دارد که پس از سنبه‌نشانی و سوراخ‌کاری قطعه با متنه از آن به کمک دسته‌قلاویز برای ایجاد رزوه در دیواره سوراخ مذکور استفاده می‌شود. ابزار قلاویز در واقع متنه بهسازی‌شده‌ای است که به صورت


1. Tapping

2. Tap


به این ترتیب برای ساخت مهره‌ای با قطر اصلی 10 mm باید از قلاویز (10) بر روی سوراخی که قبلًا به قطر 8 mm ایجاد شده استفاده کرد. چنانچه قطر متنه و قلاویز همسان باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید توجه داشت که تنها به اندازه ارتفاع قسمت رزوهدار قلاویز می‌توان در سوراخ قطعه رزوه ایجاد کرد و این مسئله در طراحی اتصال باید در نظر گرفته شده باشد.

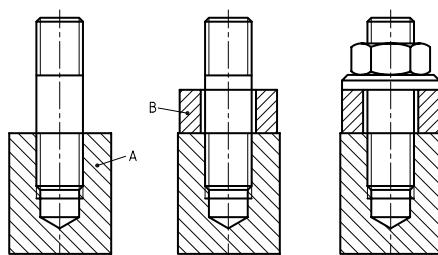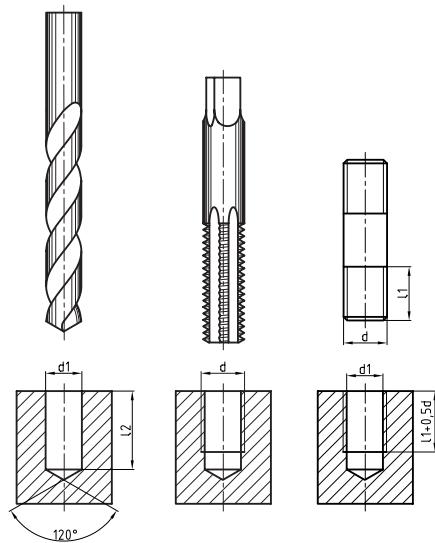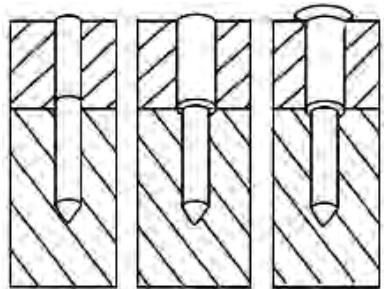


چنانکه در تصویر مشاهده می‌کنید، زاویه گوه قلاویز در هر طرف از پیش رو تا پس رو 6° ، 10° و 20° بوده و افزایش می‌یابد.

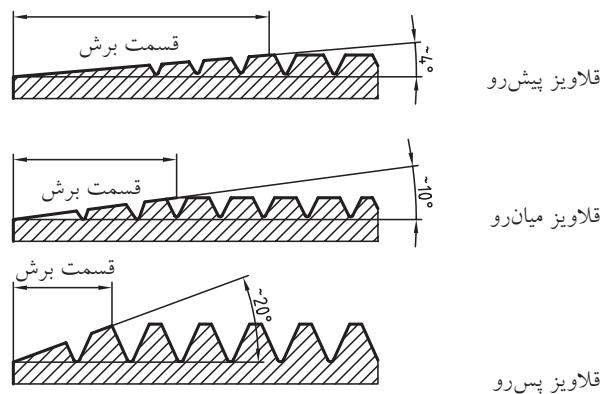

به این ترتیب برآهه برداری با توجه به نیروی کم قابل تحمل توسط لقمه‌ها، به تدریج انجام شده و قطر اصلی مهره در سه نوبت متوالی کامل می‌شود. در تصویر زیر افزایش قطر سوراخ به اندازه عمق رزوه از هر طرف را مشاهده می‌کنید (خط کم‌رنگ دو طرف مرز سوراخ در نقشه برش).

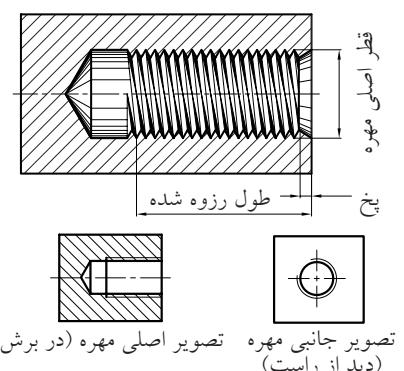


تصویر جانی مهره تصویر اصلی مهره (در برش)
(دید از راست)

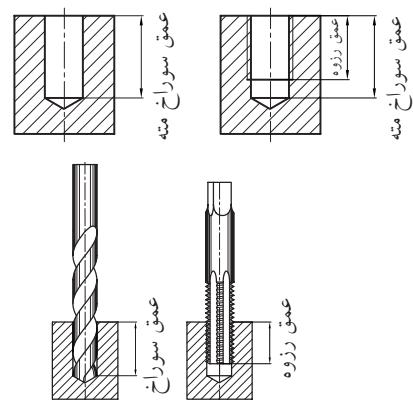

چنانکه در تصاویر ملاحظه می‌کنید، رزوه‌های قلاویز تقریباً زاویهٔ قائمه با محور آن می‌سازند و این مسئلهٔ انتقال براده‌ها به خارج از سطح براده‌برداری را دشوار می‌سازد.



□ برای ساخت مهره‌ای به اندازه 12mm ، قطر سوراخ مهره چقدر باید در نظر گرفته شود؟
از آنجا که استاندارد حاکم بر ساخت پیچ و مهره توسط قلاویز و حدیده، سیستم متریک است، پس از ساخت آنها از حرف «M» در ابتدای شماره قلاویز یا قطر اصلی سوراخ استفاده می‌شود. بنابراین سوراخی به قطر 8mm که با قلاویز 10 mm رزوه شده است، سوراخ 10 M نامیده خواهد شد. در تصویر زیر زوایای اصلی براده‌برداری در نوک ابزار قلاویز قابل مشاهده است.

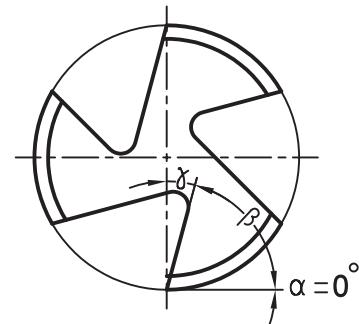

در هنگام قلاویززنی برای جلوگیری از فشار غیر اصولی بر ابزار، حتماً در انتخاب لقمه مناسب دقت کنید. چنانچه دنباله قلاویزها مخدوش شده باشد باید با مقایسه سری و نوک آنها، لقمه درست را انتخاب کرد.



نهایت هدایت براده به خیاره قلاویز طراحی شده و چرخش معکوس دست باید به آن کمک کند.





مقدار زاویه براده در قلاویزها	
زاویه براده	جنس کار
برنج، برنز، چدن سخت، فولاد با استحکام زیاد	۵ تا ۰
فولاد تا استحکام $\frac{N}{mm^2}$ ۷۰۰، چدن	۱۰ تا ۵
فلزات سبک براده بلند	۳۰ تا ۲۰

با تقلید از ایده قلاویز (مطابق تصویر) می‌توانید برای رزوه کاری سوراخ مواد نرم مانند چوب، خود با استفاده از یک پیچ خیاره شده، قلاویز دستی بسازید.





□ چرا بر روی رزوه های بطری پلاستیکی نوشابه، شیارهای عمودی (مانند قلاویز) ایجاد شده است؟

 برای کمک به فرایند هدایت براده ها، دستورالعمل کار با قلاویز، چرخاندن یکسویه و مدام آن در داخل سوراخ را منع کرده است. زیرا با این کار براده ها فرصت کافی برای خروج از شیارهای قلاویز یا خیاره ها را نخواهند داشت. بایستی به ازای هر یک دور دوران قلاویز، به اندازه یک چهارم دور، آن را در جهت بر عکس بچرخانیم تا براده ها خارج شوند. این مسئله در لقمه قلاویز مورد نظر از تجمع براده ها که می‌تواند باعث شکستن قلاویز شود جلوگیری می‌کند.

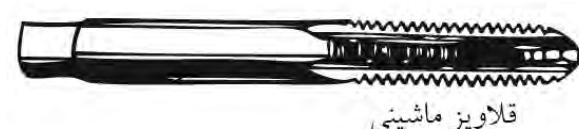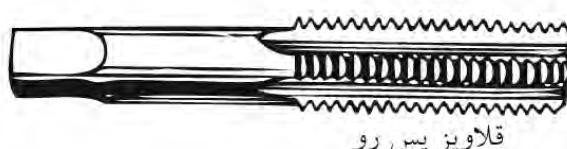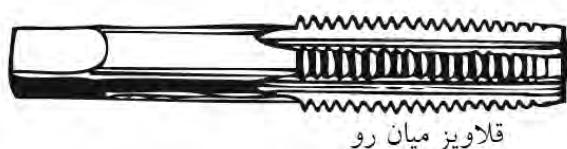

زاویه براده در قلاویزها نیز مانند مته ها برای جنس قطعه کار متناسب شده و متفاوت است ولی این زاویه

پس از گونیازنی قلاویز با دستورالعمل گفته شده، چرخش قلاویز را انجام داده و با برگشت ربع دایره به برادهها فرصت خروج دهید.

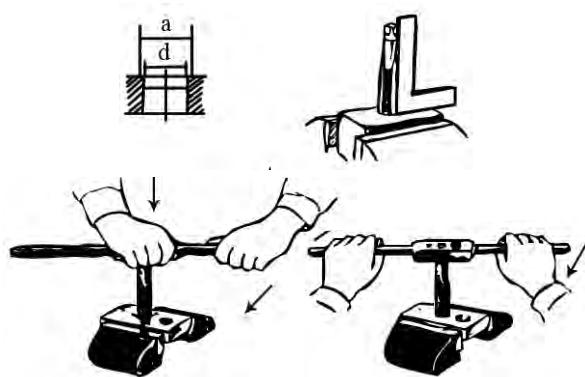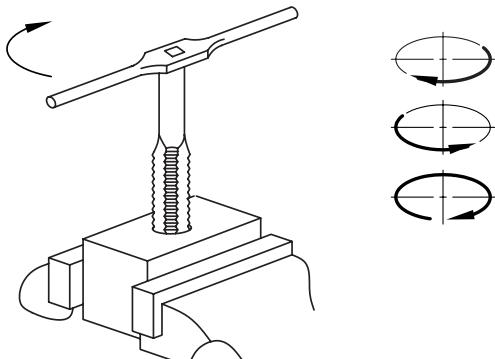


در طول قلاویزکاری خود، از روغن کاری ابزار، برای روان کاری عمل براده برداری به صورت متناوب و متعادل استفاده کنید.

روغن در انتقال ذرات براده و سرد کردن ابزار بسیار مؤثر عمل می کند.



از آنجا که اصلاح مهره ایجاد شده کار دشواری است و معمولاً به نتیجه نمی رسد فعالیت قلاویز زنی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. علاوه بر آن، همان دشواری که در خزینه کاری درست و هم مرکز سوراخها وجود دارد، اینجا نیز بروز می کند و هرگونه خطأ در هم مرکز کردن قلاویز با سوراخ ایجاد شده باعث مردودی مهره خواهد شد. برای پرهیز از این خطأ و نیز جلوگیری از قلاویزکاری خارج از محور، پس از بستن لقمه قلاویز پیش رو و قبل از شروع کار حتماً بایستی قلاویز را با سطح قطعه گونیا کرد.

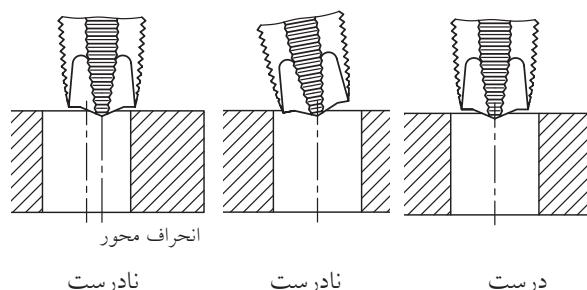

برای این کار با استفاده از خطوط روی گونیا، از هم گروه خود بخواهید که هم محوری قلاویز و سوراخ را کنترل کند.



استانداردشده و دقیقی هستند که از آنها برای بازرسی چشمی سوراخ‌های ساده و رزووه شده یا میله‌های ساده رزووه شده استفاده می‌شود.



بر روی یک پیستون آلومینیمی مستعمل از خودروهای سنگین سوراخ ۸mm ایجاد کرده و آن را به سوراخ M10 تبدیل کنید. سپس قطعه را برش زده، رزووه‌ها را ارائه دهید. هنگام تعیین ارزش قلاویز کاری یک سوراخ، باید ارزش

چنانچه گونیازنی و هم محور کردن را درست انجام داده باشد، با وارد کردن مجلد قلاویز پس رو در مهره و چرخاندن آزاد و روان آن، سلامت رزووه‌ها را احساس خواهید کرد. در غیر این صورت قلاویز مرتب در مسیر (کورس) خود گیر کرده و به سختی می‌چرخد. در قلاویز کاری همزمان چند سوراخ همسان در قطعه برای سهولت و دقت بیشتر، مراحل سه‌گانه را همزمان روی آنها انجام دهید. زیرا با باز و بست مکرر لقمه‌ها احتمال خطا افزایش می‌یابد.




در پایان قلاویز زنی می‌توانید از یک پیچ سازگار با قطر اصلی مهره ایجاد شده، برای بررسی صحت عمل استفاده کنید. اما ابزار مخصوص این کار که استاندارد شده است، فرمان «برو- نرو» نام دارد. فرمان‌ها شابلون‌های

تصویر زیر، ابعاد مختلفی از فرمان‌های برو- نرو رزوه را که قابلیت تعویض لقمه گزارشگر (راپورتر) دارند را نشان می‌دهد.



کل کالا را در نظر گرفت. زیرا گاهی در اثر رزوه کاری معیوب یک سوراخ کل قطعه ناکارآمد خواهد شد.

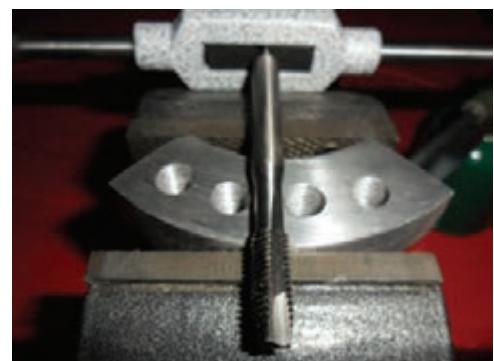

اگر لقمه‌های قلاویز در داخل پاکت پلاستیکی، مرتب و تمیز و طبق شماره (پیش‌رو، میان‌رو و پس‌رو) قرار نگرفته باشند، شما مجاز به استفاده از آنها نخواهید بود. بنابراین شما نیز بلافارسله پس از اتمام کار، باید لقمه‌ها را با فرچه سیمی نرم تمیز کرده و با پارچه پنبه‌ای خشک در پاکت (پکیج) آن قرار دهید.

اگر به هنگام استفاده از قلاویز لقمه‌ها را به ترتیب از پاکت خارج کرده و پس از استفاده برگردانید، یا آنها را مطابق تصویر فوق به ترتیب روی سندان گیره بچینید، احتمال استفاده اشتباه از یک لقمه را به حداقل خواهید رساند. با این حال قبل از جازدن لقمه‌ها حتماً به خطوط روی دنباله توجه کنید.

تصویر زیر، قلاویز زنی سوراخ وسط یک قطعه نمونه بدون استفاده از گیره و به صورت راه بدر را نشان می‌دهد. چنانکه ملاحظه می‌شود، مکانیسین مراقب لحظه خروج قلاویز از سوراخ بوده و برای آن چاره‌اندیشی کرده است.



دسته قلاویزهای تلمبهای، ایده مناسبی برای ایجاد فرصت تخلیه براده بدون نیاز به برگشت ربع دایره، ایجاد کرده‌اند و به این ترتیب می‌توان قلاویز زنی را به یک فرایند ماشینی بی‌وقفه تبدیل کرد.

گاهی مشاهده می‌شود که صنعتگر به دلیل خستگی در یک لحظه هر دو دست را از دسته قلاویز فعال بر می‌دارد در حالی که قلاویز را از سوراخ قطعه کار خارج نکرده است. این کار باعث صدمه‌زنی به رزووه‌ها مخصوصاً در هنگام استفاده از لقمه «پیش رو»^۱ می‌شود.




1. taper tap


این شیوه درواقع شبیه داخل تراشی سوراخها به کمک ابزارهای چندتیغه (کارتریج) است و برآدها در آن با شستشو رانده می‌شوند.



در طرح دیگری برای سرعت بخشیدن به فرایند قلاویزکاری و ماشینی کردن آن، می‌توان قلاویزی با قطر کمتر از سوراخ قطعه را به صورت همزن برقی داخل قطعه چرخانده و برآه برداری رزوه را ترتیب داد. این شیوه تنها با مدیریت رایانه‌ای ماشین به صورت متقاضی قابل انجام است.

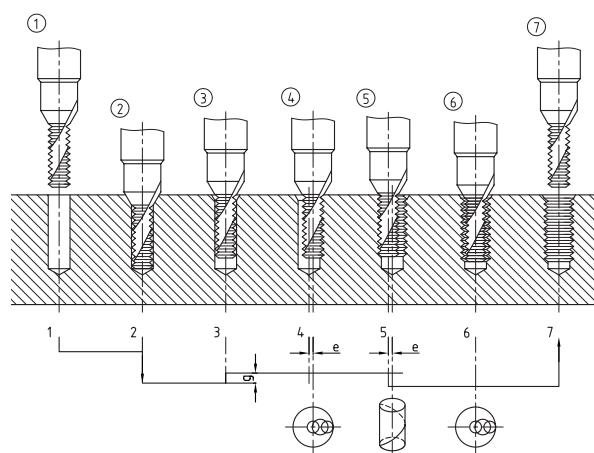

در جدول زیر ظرفت انتخاب درست قلاویز برای سوراخکاری قطعاتی از جنس‌های مختلف را لمس می‌کنید.

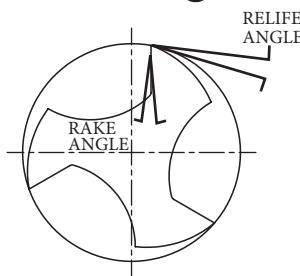

Material	Rake Angle Degrees	Material	Rake Angle Degrees
Cast Iron	0- 3	Aluminum	8- 20
Malleable Iron	5- 8	Brass	2- 7
Steel		Naval Brass	5- 8
AISI 1100 Series	5- 12	Phosphor Bronze	5- 12
Low Carbon (up to .25 per cent)	5- 12	Tobin Bronze	5- 8
Medium Carbon. Annealed (.30 to 60 per cent)	5- 10	Managanese Bronze	5- 12
Heat Treated 225- 283 Brinell. (.30 to 60 per cent)	0- 8	Manganese	10- 20
High carbon and High Speed	0- 5	Monel	9- 12
Stainless	8- 15	Copper	10- 18
Titanium	5- 10	Zine Die Castings	10- 15
		Plastic	
		Termoplastic	5- 8
		Thermosetting	0- 3
		Hard Rubber	0- 3


■ با توجه به لزوم آشنایی با تلفظ درست نام مواد اصلی مهندسی و نیز معادل لاتین نام فارسی برخی مواد برای هنرجوی مکانیک، با کمک مربی خود، جدول را به فارسی برگردانید.

تصویر زیر، دستگاه لوله رزوه‌کن را نشان می‌دهد. از این ماشین‌ابزار در بخش‌های خاصی از صنعت که قطر سوراخ رزوه‌شدنی بیش از ۲۴mm بوده و تنها فرایند کاری محسوب می‌شود، استفاده می‌گردد. به کمک این ماشین‌های سری تراش، سرعت و دقیقیت فرایند افزایش می‌یابد. اما ایراد اصلی آنها این است که مانند ماشین‌تراش «همه‌کاره»^۱ نیستند.




1. Universal


تصاویر زیر، طرز استفاده از این نوع قلاویز را در بیرون آوردن پیچ شکسته نشان می‌دهد.

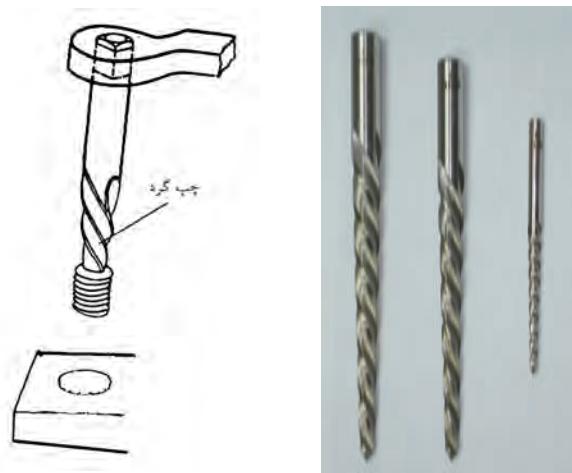

این ابزار در شش اندازه برای پیچ‌های M۳ تا M۲۸ ساخته شده است.

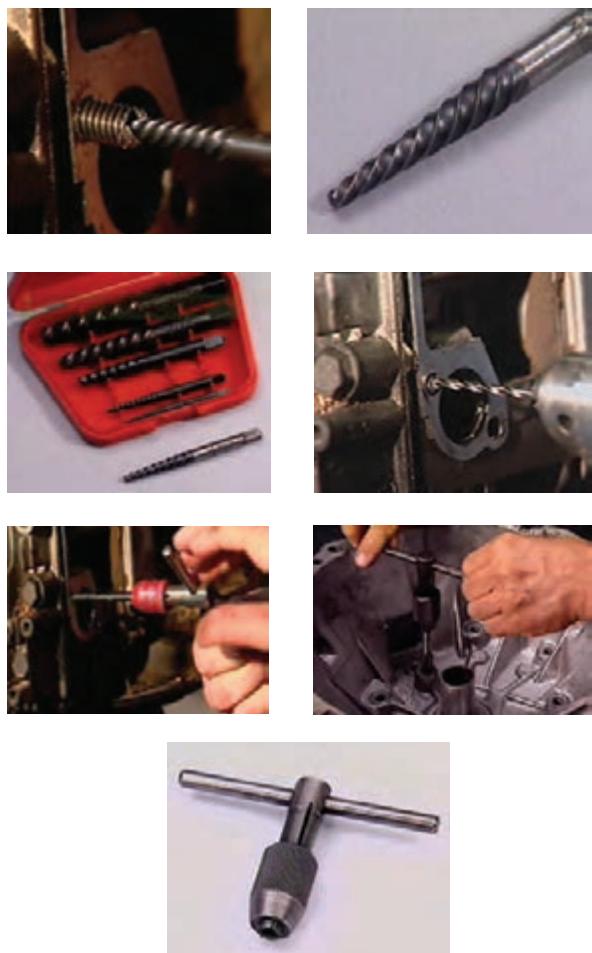

از ایده قلاویز به جز رزوه کاری در یکی از مهم‌ترین معضلات مربوط به پیچ‌ها یعنی بیرون آوردن پیچ‌های شکسته در داخل مهره نیز می‌توان بهره گرفت. پیچ شکسته‌ای که مقدار مناسبی از آن بیرون سوراخ مانده باشد، با سوهان کاری و چهارگوش شدن، پیچانده شده و بیرون می‌آید. اگر مقدار بیرون مانده کم باشد، باید سوراخی در آن ایجاد کرده و شمش چهارگوش فولادی را در آن جا بزنید به طوری که با چرخاندن آن پیچ خارج شود. اما در بدترین شرایط که هیچ مقدار از پیچ از سوراخ بیرون نمانده است، باید از قلاویزهای «پیچ در آر» که نوعی پیچ چپ‌گرد با رزوه‌های عمیق و با گام زیاد است و در مجموعه قلاویزها قرار می‌گیرد، استفاده کرد.

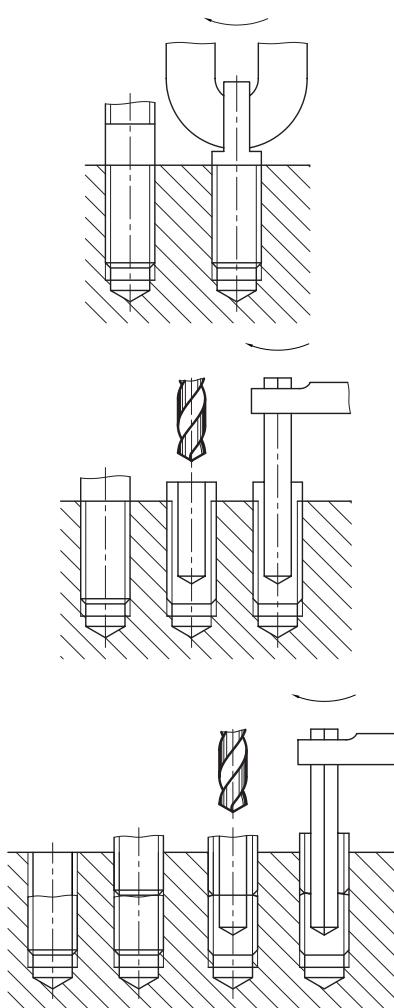

«ابزار حدیده»^۱ در کیت‌های مستقل یا به همراه لقمه قلاویزهای اصلی کارگاهی در یک بسته و کیت کامل جاسازی شده و در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. اما برای رسیدن به یک پیچ مشخص با حدیده‌زنی نیازی به تعویض لقمه نیست.



قطعه از آن فرایندی مانند نازک‌کاری، روکش‌کاری و رزوهدزنی روی قطعه انجام شود، «حدیده» نامیده می‌شود).


چنانچه عمق شکستگی زیاد باشد، باید ابتدا پیچ دیگری را در مهره بسته و آن را تا مرز پیچ شکسته پیش ببریم. سپس هر دو پیچ را یک‌جا سوراخ کرده و از قلاویز چپ‌گرد برای بیرون‌کشیدن آنها استفاده کنیم. سوراخ‌کاری دو قطعه به دنبال هم باعث می‌شود که تا حدودی آن دو به هم چسبیده و از رفتار هم تأثیر بپذیرند.

۸-۴ اجرای حدیده‌زنی

اکنون که مهره مورد نیاز در محصول نهایی به کمک قلاویز ساخته شده است و یا از بین مهره‌های استاندارد موجود در بازار ابزار تهیه گردیده، می‌توان به ساخت یا تهیه پیچ سازگار با آن اقدام کرد.



ابزار حدیده که مانند قلاویز از فولاد ابزارسازی ساخته شده و به صورت دستی (با دسته‌حدیده) از روی میله‌ها براده‌برداری می‌کند، پس از استفاده بر روی میله قطر دومی را ایجاد می‌کند که از قطر اصل کمتر است.

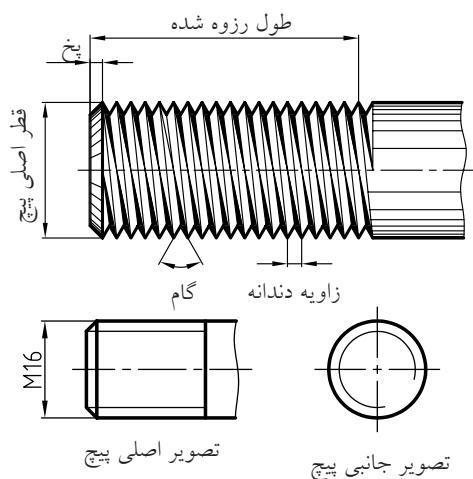


تصویر اصلی پیچ

تصویر جانبی پیچ

به سادگی میسر باشد. در حین کار می‌توان با بستن مهره بر روی میله از صحت فرایند اطمینان حاصل کرد.

بنابراین هر لقمه حدیده برای قطر متفاوتی از میله‌ها استفاده می‌شود.

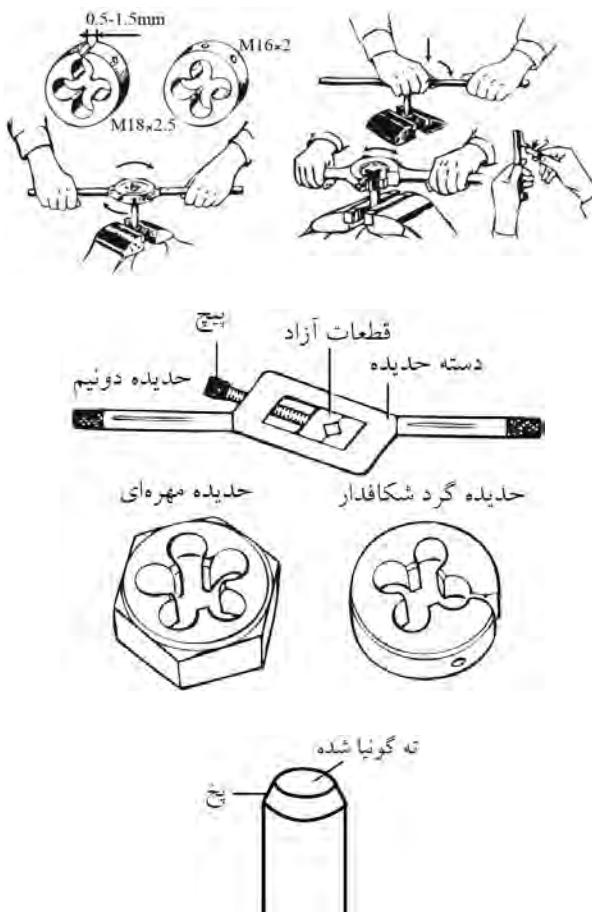

استفاده از لقمه «حدیده‌های گرد شکافدار»^۱ به دلیل تمرکزی که در بستن آنها در دسته لازم است بر دقت کار می‌افزاید. علاوه بر آن این لقمه‌ها از انعطاف خوبی برای کار بر روی محدوده کوچکی از قطرها برخوردارند و با کمک آنها می‌توان در بیش از یک قطر میله رزوه ایجاد کرد. اما اگر در روی لقمه حدیده شماره خاصی حک شده باشد (مانند لقمه‌های یکپارچه)، تنها قطر پذیرفتی در حدیده همان عدد خواهد بود. به عنوان مثال از لقمه حدیده ۱۰ فقط برای میله‌ای به قطر خارجی ۱۲mm می‌توان استفاده



کار با ابزار دستی حدیده قدری دشوارتر از قلاویز است. زیرا اولاً لقمه قلاویز به راحتی در دسته خود بسته می‌شود در حالی که لقمه حدیده با کمک پیچ‌های قفل کن روی دسته باید در نشیمنگاه خود محکم شود و اگر نقصی در بستن آن اتفاق بیفتد ممکن است حدیده در حین کار دچار لغزش شود. ثانیاً لحظه شروع حدیده‌زنی و نفوذ حدیده به میله گونیاشده بالبهای گیره، نشاندن کاملاً افقی حدیده بر فراز میله با دشواری صورت می‌پذیرد. برای سهولت نشست حدیده بر روی میله لازم است که اندازه دو تا سه رزوه (۳-۶mm) از ابتدای میله پیچ شدنی را با سوهان پخزده باشید تا ورود آن به حدیده

¹. Circular Split die

□ آیا تاکنون مهره ساییده شده یا شکسته‌ای دیده‌اید؟
چرا اغلب این پیچ‌ها هستند که دچار ساییدگی رزووه و یا حتی بریدن (شکستن) می‌شوند؟ چرا در زلزله‌ها و انهدام سازه‌های فلزی پیچ‌ها خسارت بیشتری نسبت به مهره‌ها می‌بینند؟ با کمک مربی خود برای یافتن پاسخ سوال‌های فوق تحقیقاتی را ترتیب دهید.

تصاویر زیر سیستم‌های پیچ و چرخ حلقه‌وند¹ را نشان می‌دهد که از آن برای تغییر جهت حرکت دورانی یک چرخ زننده مثل پیچ یا چرخ استفاده می‌شود.



کرد. رعایت این موضوع در مورد لقمه‌های شکاف‌دار نیز به حالت رزووه‌کاری استاندارد نزدیک‌تر است.



گاهی از «حدیده» بدون دسته‌حدیده نیز می‌توان استفاده کرد. این نوع حدیده‌ها که از محیط شش‌ضلعی برخوردارند، با کمک انواع آچارهای سازگار قابل راهبری بوده و بیشتر برای اصلاح رزووه‌های ساییده استفاده می‌شوند. این حدیده‌ها به «حدیده مهره‌ای»¹ موسوم هستند.





¹ Worm

Die Nut

تصاویری که مشاهده می‌کنید، استفاده از لقمه حدیده مهره‌ای برای اصلاح رزوءه پیچ‌ها را نشان می‌دهند. یک آچار سازگار و یا حتی آچار فرانسه می‌تواند نقش دستهٔ حدیده را به عهده بگیرد.

در شرایط عدم دسترسی به گیره‌های کارگاهی، مانند کار اصلاح رزوءه در منزل، می‌توان با تدبیری مانند تصویر، رزوءه قطعهٔ مورد نظر را در حین حدیده‌کاری ثابت نگه داشت.

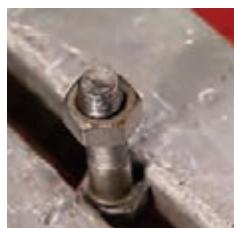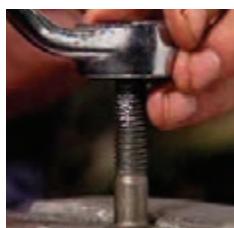

چنانکه ملاحظه می‌کنید دندهٔ چرخ «محرك» در اثر نیروهای ناگهانی (ضربه) یا مستمر (فشار) شکسته است و نیاز به تعمیر دارد. چرخ «محرك» به چرخی گفته می‌شود که با چرخش آن، پیچ یا چرخ دیگر (متحرک) می‌چرخد. نیروی چرخشی از مرکز یا محور چرخ محرك به نوک دنده‌های آن و سپس به ته دنده‌های چرخ متحرک واژ آنجا به مرکز چرخ متحرک می‌رود. این همان اتفاقی است که در پیچ‌ها و مهره‌ها می‌افتد. بنابراین طبیعی است که در شرایط یکسان جنس پیچ و مهره و میزان سخت‌شدگی آنها پس از ساخت، دنده‌های پیچ‌ها بیش از دنده‌های مهره خود در معرض تخریب و ساییدگی و برش هستند.

از سوی دیگر، همواره برآهه برداری از میله‌ها (روتراشی) ساده‌تر و دقیق‌تر از سوراخ‌ها (داخل‌تراشی) است. بنابراین بازرسی رزوءه میله‌های پیچ شده سریع و با دقت بیشتری امکان‌پذیر است. این کار با استفاده از کنترل چشمی دنده‌ها با شابلون‌های دنده امکان‌پذیر است.

■ با کمک مربی و استفاده از شابلون دنده، تعدادی از پیچ‌های قطعات موجود در کارگاه را بازرسی و شماره دنده‌ها را ثبت کنید.



۸-۵ موارد ایمنی

پیچ‌ها و مهره‌ها به عنوان بهترین گزینه در اتصال اجزای سیستم‌های مکانیکی از توسعهٔ تکنولوژیک بالایی از نظر مواد اولیه، روش‌های ساخت و روش‌های افزایش اطمینان عملکرد برخوردارند. بنابراین هرگونه حادثه و ناخرسنی از رفتار اتصالات پیچ و مهره‌ای، باید پاسخ مناسبی از سوی طراح اتصال و تأمین‌کننده این ابزارک داشته باشد.



عملهٔ نارضایتی تعمیرکاران لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی از نوع پیچ یا رزوه به کاررفته در کالاست و این متوجه صنعتگر بوده، حیثیت کاری او را به مخاطره می‌اندازد.

در پایان این فصل باید از حدیده‌کاری میله‌هایی که سوراخ آنها رزوه نمی‌شود، به عنوان مورد استثنا در رزوه‌کاری یاد کرد. چنانکه گفته شد، گاهی از پیچ‌ها علاوه بر اتصال به منظور آب‌بندی استفاده می‌شود. تصویر سطح سنگ‌خورده یک لوله در مقابل دیوارهٔ خارجی لولهٔ دیگری که در حال حدیده‌کاری با ابزار حدیده لوله است، مثال عمومی این شرایط است.



در این صورت رزوه‌های بیرونی آکنده‌شده از نوارهای پلاستیکی آب‌بندی در لحظهٔ سفت‌شدن داخل سوراخ، سدهای نفوذناپذیری را در مقابل نشت سیال ایجاد می‌کنند.

■ گزارشی را از مراحل لوله‌کشی آب یک ساختمان تهیه کنید.



بنابراین و با توجه به حجم زیاد استفاده از روغن‌های روانساز در حین انجام کار، حتماً باید نسبت به نظافت این ابزارها و خشک‌کردن آنها با پارچهٔ پنبه‌ای همت گماشت. اما این مسئلهٔ توجیهی برای بی‌احتیاطی در نظافت بُراوهای با دست ایجاد نمی‌کند. زیرا سلامت صنعتگر به مراتب مهم‌تر از ابزار است.



اگر در هنگام قلاویز یا حدیده‌زنی احساس خستگی در ناحیهٔ مُچ دست آزارتان می‌دهد، ارتفاع مناسب کار را بررسی کنید. در صورت رفع ایراد موقعیت و تداوم خستگی ابزار را از قطعه کار خارج کرده و سپس استراحت کنید.



از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر صحبت عمل رزوه‌کاری سلامت کامل ابزارهای قلاویز و حدیده است که گران‌تر و حساس‌تر از مته‌ها بوده نیاز به مراقبت و نظافت مستمر دارند.



دستور کار

قلاویز کاری و حدیده زنی

* در اجرای پروژه اصلی کتاب به شماره «۳۹»، یک دسته قلاویز کامل را بر اساس روند تصاویر زیر بازسازی کنید. (اندازه ها را پیشنهاد کرده و به تأیید گروه یا مربی برسانید.)

بهتر است که جنس انتخاب شده از انواع فولادهای نرم (ساختمانی ساده) باشد.

* برای تسلط یافتن بر ابزارهای قلاویز و حدیده پیش از انجام پروژه های اصلی کتاب، سوراخ هایی را بر روی قطعات مستعمل فلزی و غیر فلزی ایجاد کرده و قلاویز بزنید. اگر این سوراخ ها روی محیط یک قطعه مدور باشد، چه تدبیری برای حفظ گونیابودن قلاویز باید اندیشید؟ نظر خود را با مربی خود در میان بگذارید.



رزوه شده برای دو دسته در دو طرف و یک سوراخ باگت راه بدر در وسط پیشانی است. برای ساخت این قطعه پیچیده و رعایت ظرافت های سوهان کاری آن، زیر نظر مربی برنامه زمان بندی دقیقی را تهیه کنید.



در دسته قلاویز نمونه انتخاب شده که فقط یک فک متحرک دارد، دسته متحرک، شامل دو پله رزوه کاری شده است که اولی برای جای گرفتن در کلگی دسته و دومی برای پیش رانش لقمه قفل کننده به کار خواهند رفت.

برای شروع می توان یک دسته قلاویز را از انبار کارگاه تحويل گرفته با بازکردن کامل اجزای آن به روش «مهندسی معکوس» نقشه اجزای دسته را به صورت دست آزاد و سپس استاندارد تهیه کرده به تعداد اعضا گروه کپی برداری کنید. سپس مواد اولیه را تهیه کرده در اندازه های برابر با ابعاد اصلی و بیرونی اجزاء با کمی اضافه برش، عمل ازه کاری و سوهان کشی اولیه را به انجام برسانید.



دشوارترین قسمت پروژه، طراحی و ساخت کلگی دسته قلاویز است که شامل یک سوراخ سرتاسری

¹. Reversa Eng

فلزی ساخته شده خود را که درواقع قسمت سوم پروژه ۳۸ است سوار کنید.




برای ساخت این بست، از میلگرد با قطر دوبرابر قطر لوله مذکور یک استوانه به ارتفاع ۱۵mm برش زده و داخل آن سوراخی ایجاد کنید. به طوری که بوش مذکور به راحتی بر روی لوله بنشینند. سپس بر دیواره این بوش سوراخی به قطر ۶mm ایجاد کرده و آن را مطابق اطلاعات این فصل با قلاویز شماره «۸» رزوه کنید تا بتوان از پیچ M۸ در آن استفاده کرد. در مرحله بعد شکافی به عرض ۴mm و طول بیش از شعاع بوش (مطابق تصویر) ایجاد کنید. به این ترتیب پس از نشاندن بوش بر روی لوله و سپس بستن پیچ آن می‌توان از قفل شدن چرخ دنده بر روی محور اطمینان حاصل کرد.



دشوارترین قسمت این پروژه، سوراخ کاری بر روی سطح گرد پیرامونی بوش است. برای سهولت این کار چه طرحی را پیشنهاد می‌کنید؟

لهمه قفل کننده نیز باید از یک سو دارای سوراخ مهرهوار و از سوی دیگر شکاف V شکل برای در برگرفتن چهار پهلویی انتهای قلاویز باشد.

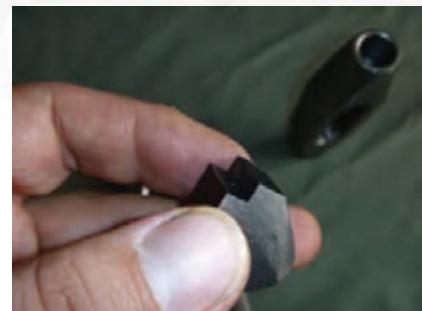

در اجرای قسمت «ب» از پروژه شماره ۳۸ کتاب فلزکاری که درواقع یک پروژه مشابه با قسمت الف است، چرخی را با تعداد دندانه کمتر بسازید.



سپس بر روی لوله آب شماره (۲) (سایز معروف به لوله دو) که از سوراخ وسط چرخ دنده عبور داده اید، بست

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. از خارهای فنری برای اطمینان اتصال پیچ‌ها استفاده می‌شود.

- درست نادرست

۲. از قلاویزها می‌توان در رزووه کاری میله‌های کوچک استفاده کرد.

- درست نادرست

۳. به هنگام قلاویززنی کدام اقدام ضروری نیست؟

الف) تمیزکاری قبل از قلاویززنی ب) تمیزکاری بالافاصله پس از قلاویزکاری

ج) گونیاکردن و واپس‌گردی هنگام کار د) هیچ‌کدام

۴. از قلاویز چپ‌گرد به چه منظوری استفاده می‌شود؟

الف) خارج کردن براده‌ها ب) خارج کردن پیچ چپ‌گرد شکسته

ج) خارج کردن پیچ راست‌گرد شکسته د) همهٔ موارد

۵. چرا قبل از شروع قلاویزکاری باید لقمهٔ بسته‌شده در دسته را با سطح کار گونیا کرد؟

۶. کدام جمله در مورد حدیده‌زنی درست نیست؟

الف) از دسته‌قلاویز برای حدیده‌زنی نیز می‌توان در همهٔ حال استفاده کرد.

ب) شمارهٔ حدیده انتخاب شده باید با شمارهٔ قلاویز برابر باشد.

ج) قبل از حدیده‌زنی باید نوک میله به اندازه ۳–۶cm پخته شود.

د) همهٔ موارد

۷. از حدیده مهره‌ای به چه منظوری استفاده می‌شود؟

۸. چرا حدیده مانند قلاویز نیازی به تقسیم‌بندی براده‌برداری در سه لقمهٔ مجزا از هم ندارد؟

۹. آیا در قلاویززنی، راهی به جز واپس‌گردی برای ایجاد فرصت خروج برای براده‌ها وجود دارد؟

واحد کار نهم: توانایی صافکاری و پرداخت

◀ هدف کلی: کار با سنگ دیواری و سنگ فرز

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۴۴	۲۴	۲۰	توانایی سنگزنی و پولیش



توانایی صافکاری و پرداخت

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- سطوح فلزی را از نظر کاربری کیفیت سطح آنها دسته‌بندی کند و آنها را به صورت جدول در آورد.
- به چهار علت نیاز برخی سطوح را برای صافکاری اشاره کند و آنها را بنویسد.
- ساختمان سنگ سنباده را تشریح کند.
- انواع تجهیزات سنگزنی دستی و ماشینی را نام ببرد.
- با فرچه‌های سیمی و پلاستیکی بر روی سطوح فلزی کار کند.
- با استفاده از سنگ‌های انگشتی و دریل معمولی، سوراخ قطعات را سنگ بزند.
- آزمون جرقه را با کمک سنگ فرز دستی اجرا کند.
- از عهدۀ تیز (چاق) کردن مته‌ها برآید.

پیش آزمون

۱. هر سطح را باید پس از تولید تا جای ممکن صافکاری و سنگ زد.

درست نادرست

۲. سنگزنی سطوح می‌تواند بر سختی و مقاومت به ضربه آنها بیفزاید.

درست نادرست

۳. چرا صافکاری بدنهٔ خسارت‌دیدهٔ خودروها کار دشوار و حساسی است؟

الف) دشواری سنگزنی بدنهٔ خودرو ب) دشواری ضربکوبی بدنهٔ خودرو

ج) دشواری شکل‌پذیری مجدد ورق فلزی د) دشواری تقلید از شکل‌دهی پرس‌های سنگین

۴. ترکیبات سنگ سنباده چگونه است؟

۵. نحوه انتخاب سنگ سنباده برای مواد نرم و سخت چگونه است؟

۶. چرا فرایند سنگزنی، خطرناک‌ترین فرایند ساخت در کارگاه به شمار می‌آید؟

۷. روش بازررسی عدم وجود ترک در صفحه سنگ‌های صافکاری را بیان کنید.



۹-۱ سطوح صافکاری

همچنین از آنجا که اساس فرایندهای برادهبرداری بر اصطکاک و سایش ابزار بر قطعه کار استوار است، تقریباً در تمام موارد، اثر این سایش و اصطکاک بر سطح تراشکاری باقی مانده و در رفتار مورد انتظار آن سطح اثر منفی می‌گذارد. هرچند گاهی همانند سطحی آج دار، ما خود عمداً به ایجاد سطحی خاص و غیر صاف برای افزایش اصطکاک حین کار مبادرت می‌ورزیم.




پس از انجام پروژه‌های کارگاهی فلزکاری با استفاده از نقشه کارگاهی گونیاها، سوزن و پرگار خطکشی، اره، سوهان، دریل، قلاویز و حدیده و قبل از اعلام پایان کار ساخت اجزاء یا سرمه بندي و تحويل کالا به مشتری و سرپرسست، سطوح اجزای کالا باید تا مقداری که لازم است از فرورفتگی و برجستگی‌های خشن یا ناخواسته و ناهمواری‌های نازیبا، پاکسازی و صافکاری شوند. از سوی دیگر گاهی این اقدامات ترمیمی طبق استاندارد جزو مراحل ساخت به شمار می‌آید و نیز در برخی موارد ممنوع است.




گاهی فقط باید با انجام عملیات صافکاری، ایرادات احتمالی ساخت هویدا و آشکار می‌شود. مثلاً پس از اتمام جوشکاری یا جوشکاری ترمیمی یک اگزوژ شاید به دشواری بتوان از وجود خلل و فرج در درز جوش اطلاع یافت ولی چنانچه مقدار ناچیزی از سطح گرده جوش ساییده شود با کمک مایعات نافذ، می‌توان از صحت یا عدم صحت جوشکاری درز مذکور اطمینان حاصل کرد.



تبديل شده است. صافکاري زائدات (بادامك) اى اين ابزار، تغيير محسوسى در طرح نقش کناري جوراب خواهد داشت. بنابراین به هنگام ساخت اين گونه سطوح باید از دقیق ترین ابزارهای اندازهگیری بهره جست.

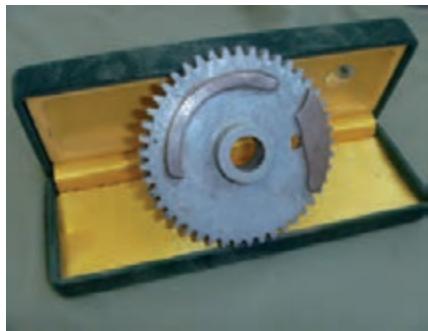

تصویر زیر، سوزنِ دستگاه CMM را نشان می‌دهد که اصلی‌ترین پایهٔ مهندسی معکوس و کپی‌برداری از قطعات صنعتی است. به هنگام کار با این دستگاه که گاه تا هزارم میلی‌متر ابعاد را گزارش داده و از آنها نقشه‌تهیه می‌کند، دمای اطاق و حتی بدن مکانیسین در اندازهگیری اثر می‌گذارد.

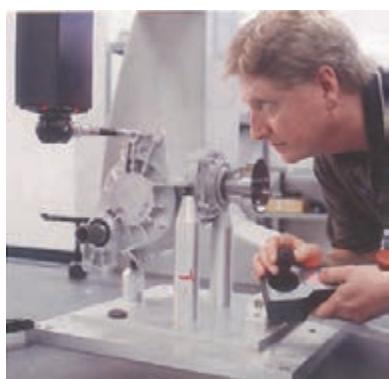


از ديگر خاستگاه‌های بحث صافکاري نشيمنگاه درپوش‌ها هستند که باید پذيراي واشرها و کاسه‌نمدها بوده آنها را کاملاً جذب خود کنند. اين سطوح چنان اثر مخربی بر روی کاسه‌نمدها، گسکت‌ها و واشرها می‌گذارند که با هربار بازکردن درپوش معمولاً ملزم به تعويض آنها می‌شويم. زيرا استاندارد، قدرت آب‌بندي واشر بازشده را به دليل عدم هم‌پوشاني مناسب بر جستگي و فرورفتگي‌های سطح نشيمن، تأييد نمي‌کند. حتى لنت‌ها و صفحات سايشی مانند صفحه‌کلاچ خودرو در هر بار باز و بست، به دليل اين ناهم‌پوشاني‌ها، دچار سايش قابل ملاحظه‌اي می‌شوند.



در برخی موارد، سطوح صاف يا منحنی به دليل اينکه «مرجع» حرکت اجسام ديگرند، با ظرافت کمتر از ۰° تغيير زاويه يا يك‌دهم ميلی‌متر تغيير ارتفاع، اختلاف حرکت قابل ملاحظه يا تغيير ساختار بزرگی را در سистем موجب می‌شوند. تصویر زير که معادل يك نرم‌افزار راياني‌اي ساده دستورات اجراشدنی به همراه دارد، درواقع يك چرخ‌دنده ساده است که به دليل زائدات مهندسي خود به يك فرمان (طلبک) مکانيکي پيچide برای صدور فرمان جابه‌جايی سوزن و نخ دستگاه نساجي (جوراب‌بافی)

ایده دیگر در لزوم صافکاری سطوح ساخته شده، تأثیر کیفیت بالای سطح در تقسیم نیروهای دریافت شده و در نتیجه افزایش استحکام سطح است. سطح صیقلی فنرها مثال خوبی برای این مسئله است چرا که با صیقلی کردن فنرها — علاوه بر زیبایی — می‌توان مقاومت آنها را — بدون دستکاری جنس مواد اولیه — در برابر ترک‌های موبی یا مردگی افزایش داد.

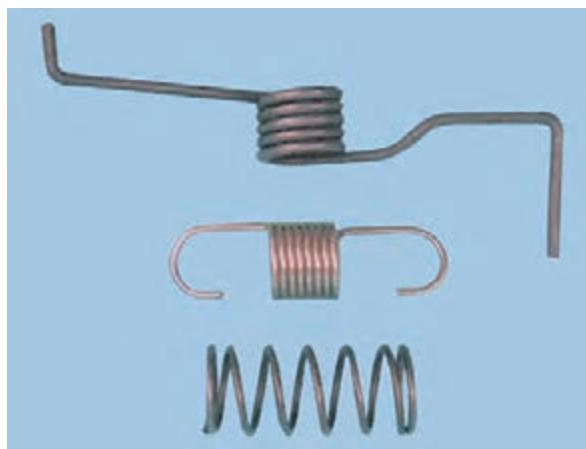

امروز با پیشرفت تکنولوژی‌های برآورده‌داری با استفاده از لیزر، آب ساینده، صوت و پرتوهای الکترونی، سطوح تراشیده شده در نهایت کیفیت سطح قابل اندازه‌گیری قرار داشته و دیگر نیازی به صافکاری، سنگزنانی یا پرداخت ندارند.



همچنین و چنانکه پیشتر به آن اشاره شده سطوحی که قرار است در داخل سطح دیگری جای بگیرند (میله) و یا سطوحی که قرار است بر روی سطح دیگری بلغزند (سوراخ) همواره باید از فرایندهای مختلف صافکاری سطح بهره‌مند شده باشند. این مسئله در مواردی که رساندن مایعات روانکار به سطح هم‌ردیف (هم‌دیسی) دشوار می‌شود از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار خواهد شد. تا جایی که برای سطوح فلزی نیز مانند فرش‌ها جهت خواب تعریف می‌شود.



این موضوع هنگامی که شما قصد صافکاری ورق بدنۀ یک خودرو را داشته باشید، اهمیت خود را نشان می‌دهد. زیرا صافکاری یک درز جوش با استفاده از سنگ فرز دستی چندان دشوار نیست اما بازگردانی قوس هموار ورقی که در کارخانه با پرس 600 تُنی شکل گرفته و حالا تغییر یافته، کار آسانی نیست. بهویژه آنکه قرار است این سطح رنگ خورده و در محل صافکاری شکست نوری نداشته باشد. برداشت ذرات بسیار ریز براده در صافکاری و یا استفاده از ضربات حساب شده بر روی سطح با ابزارها و سندانهای دستی صافکاری باید همانند دستگاه کلیدسازی که در واقع کپی تراشی می‌کند، به نتیجه‌ای بررسد که دقیقاً همان کاربرد اولیه سطح را بتوان انتظار داشت. همچنان که شما از کلید کپی شده انتظار بازکردن قفل را دارید. برای این منظور اصل اساسی صافکاری سطوح ساختنی یا سطوح تعمیری و خسارت دیده، کترول دقیق اندازه‌ها با شابلون یا ابزار مناسب اندازه‌گیری در طول فرایند صافکاری است.



اما محدودیت این روش‌ها، هزینه بالای آنهاست و این موضوع قدرت رقابت آنها را تضعیف می‌کند. عرصه وسیع دیگری که فلزکار صافکار باید به جمع‌آوری اطلاعات و تجربه در آن پردازد صافکاری سطوح خسارت دیده است.




جدول تیغه سوهان موج گیر بدنۀ خودرو

کد	درجه سایش	تعداد دندانه در اینچ	طول (میلی‌متر)	وزن تیغه (گرم)	
PE50.351	۱	۷	۳۵۴	۲۴۰	۵
PE50.352	۲	۹	۳۵۴	۲۷۰	۵
PE50.353	۳	۱۲	۳۵۴	۲۸۰	۵

این‌بار رسالت صافکار، علاوه بر استفاده از ابزارهای صافکاری (مانند سوهان‌های موج گیر بدنۀ خودرو) در از بین‌بردن پستی و بلندی ناشی از تاخوردگی ورق‌ها یا پوسته‌شدن سطوح، بازگردانی آنها به طرح، شکل و قوس اولیه است.



سه گانه ثابت و مشخصی دارند. اما فرایند سنگزنی و سنباده کاری هنگامی آغاز می شود که جای این تیغه ها و لبه های فلزی را ذرات ماسه چسبیده به یک بسته کاغذی یا چسبی گرفته و با میلیون ها لبه برنده نامعین از نظر هندسی، به براده برداری از سطح به صورت انفرادی می پردازند. هر یک از این ذرات به محض ساییدگی و ضعیف شدن، از چسب پایه جدا شده و برداشت براده توسط اولین ذره بزرگ بعدی آغاز می شود. حال اگر سرعت حرکت و عبور این ذرات را از مقابله سطح صاف کاری به شدت افزایش دهیم، نتیجه این براده برداری های ظریف، سطحی صیقلی و منعکس کننده نور خواهد بود.

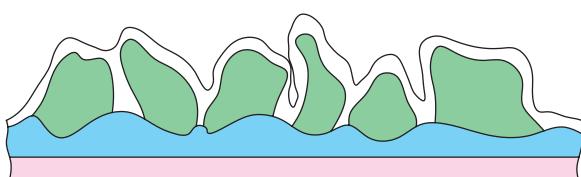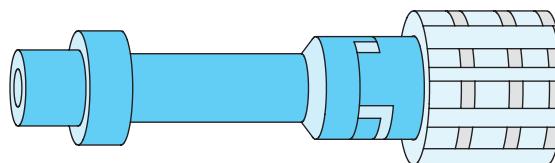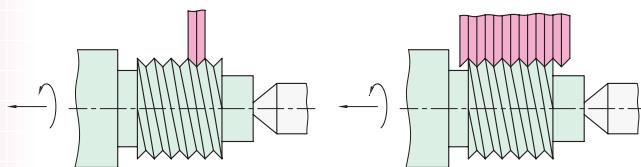

□ کدام یک از تجهیزات زیر را می توان ابزار صاف کاری به حساب آورد؟



۹-۲ سنگزنی^۱ و سنباده کاری^۲

تصویر زیر عملیات شابرزنی دستی یک قطعه از جنس چوب را نشان می دهد که نتیجه ایجاد اصطکاک یک لبه برنده واحد با سطح صاف کاری است.



در ابزارهای صاف کاری توسعه یافته این تکلیف به چندین لبه، تیغه یا آج برای ظریف کاری تبدیل می شود که همچنان این لبه ها فلزی هستند و زوایای

1. Grinding


2. Polishing

یا سنگ فرز» بر آن نهاده شده است. در نوع دیگری از «چیدمان»^۱ این ترکیب، قطعات هندسی کوچکی با اشکال منظم از این مواد ساخته و با تکنیک لرزش مستمر، آنها را در داخل مخزنی به سطوح قطعه کار می‌سایند. در تصویر زیر، هر سه این ساختارها را ملاحظه می‌کنید.



چسب و ذرات سنگ نایستی خیلی سخت باشد. زیرا در این صورت ذرات ماسه‌ای خرد نشده و از آن جدا نمی‌شوند و به صورت کُند شده بر روی سنگ باقی می‌مانند. همچنین ذرات سنگ یا چسب نباید بیش از

سنگ‌های کارگاهی (سنگ سنباده) ترکیبی از پودر سیلیس (سنگ شیشه) یا کربور و چسب‌های مخصوص هستند که با نسبت زیر به هم پیوند داده شده‌اند:

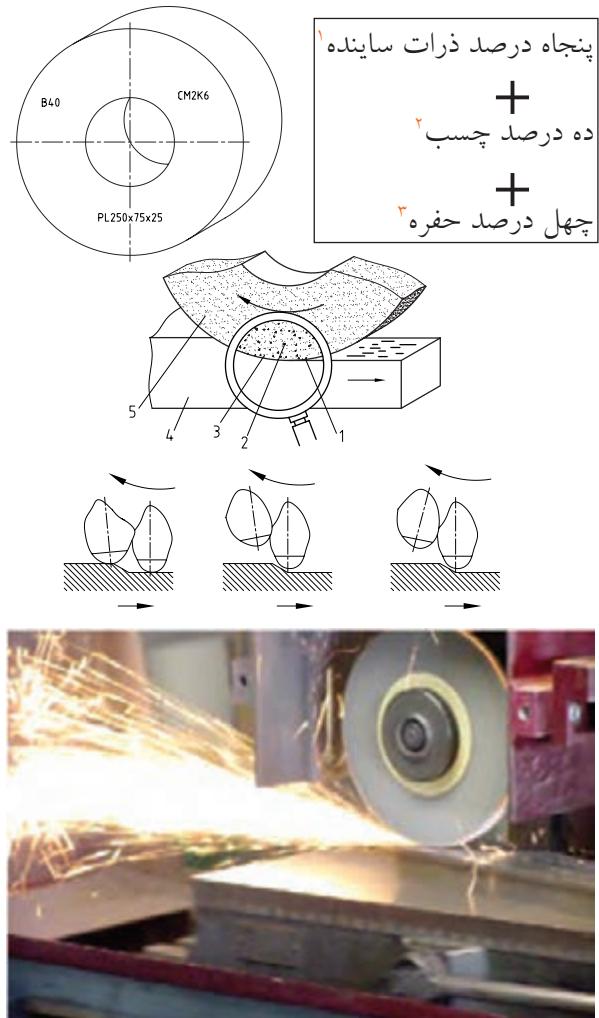

این ترکیب فیزیکی ممکن است یک تکه و به صورت یک دیسک ضخیم مدور باشد که آن را به نام «سنگ» دیواری یا ماشینی می‌شناسند. ممکن است خمیرمایه ذکر شده را با کمک الیاف و شبکه یا توری فلزی نازکی در یک مقطع نازک دیسکی به حالت بافته شده، شکل دهنده که نام «تیغه

1. Lay out

1. Abrasive pieces

2. Adhesives


3. Holes

به هنگام انتخاب سنگ برای فرایند سنگزنانی از همپوشانی کامل چسب پایه بر روی ذرات و عدم وجود هرگونه ترک در سنگ که به شکستن آن در طی فرایند و بروز حادثه منجر می‌شوند، اطمینان حاصل کنید.

صدای یکنواخت ضربات آهسته به اطراف دیسک نشانه سلامت آن است.



اندازه نرم باشند، زیرا در اثر نرمی ذرات سنگ یا پیوند سست آنها با چسب، در درگیری با قطعه کار، این ذرات به سرعت از چسب پایه جدا شده و باعث تماس چسب با قطعه کار می‌شوند. در نتیجه این مشکل، گرفتن قطعه کار در مقابل سنگ نه تنها بر جای سطحی آن نمی‌افزاید، بلکه باعث سیاهشدن آن نیز می‌شود.

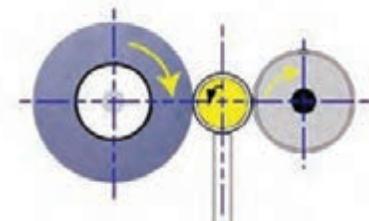

سهمگین به شکست ابزار منجر می‌شود.
با کمی احتیاط می‌توان ترتیبی داد که پس از سال‌ها
تجربه، برش‌های روی دست، تنها اثر کهن‌سالی باشند.
حتی اگر چاقوساز باشد.




در هنگام استفاده از سنگ دیواری اگر قصد صاف کردن سطحی را دارید، باید مدام از شابلون برای مقایسه سطح یادشده بهره بگیرید.



بنابراین فشار دست بر روی قطعه و درنتیجه سنگ، زیاد نخواهد بود. به ویژه آنکه در صورت استفاده ناصحیح از سنگ، معمولاً قسمت میانی پهناهی آن گود افتاده و باعث ناکارآمدی سنگ در ایجاد سطوح صاف می‌شود. در این صورت باید سطح تماس را به هنگام سنگ‌زنی کاملاً احساس کنید.

در استفاده از سنگ دیواری برای تیزکردن ابزارهای براده‌برداری، موضوع متفاوت است. این بار باید با فشار

از آنجا که نیروی براده‌برداری در ماشین‌آلات سنگ‌زنی بسیار زیاد است و این به دلیل کوچک‌بودن ابعاد ذرات ساینده در آنهاست، چرخ ساینده (سنگ یا تیغه) باید به شدت در محور دوران خود متعادل و بالانس بسته شده باشند.

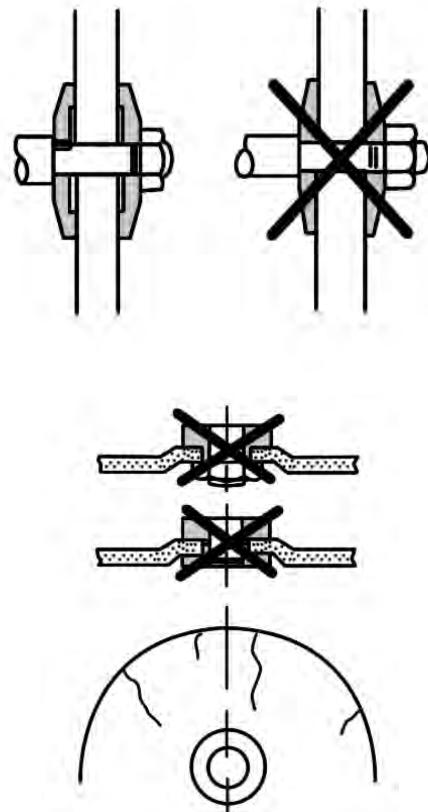

علت آنکه پارچه در زیر فشار سوزن خیاطی فرصت خم شدن و مقاومت پیدا نمی‌کند و بلا فاصله سوراخ می‌شود، نیروی عظیم سوزن است که به خاطر سطح مقطع بسیار کوچکش به حدود هفت تُن می‌رسد. در سنگ‌زنی نیز مانند چنین نیروهایی بین سنگ و قطعه تبادل می‌شود و اگر در بستن سنگ و استفاده از آچار مخصوص آن یا در بالانس کردن چرخ سنگ به کمک لقمه‌های تعادل و بالاخره در گرفتن قطعه به سنگ یا سنگ به قطعه، کوتاهی صورت پذیرد، این نیروی

عدم توجه به تیزکاری ابزارهای برشی با کمک سنگ‌ها و در زمان‌های مقرر، باعث می‌شود که تغییر فرم لبه‌های برنده به صورت افزاینده‌ای زیادتر شده و تیزکردن مجدد آنها در زمان طولانی‌تر و با دورریز بیشتری انجام شود.




در سنگزنی بیش از سایر فرایندها، از مایع خنک‌کننده پُرفشار استفاده می‌شود تا قطعه در اثر حرکت بسیار سریع سنگ داغ نشده و تغییر موقعیت ندهد.




مناسب و نسبتاً زیاد دست در کنار رعایت احتیاط و با مهارت، قبل از آنکه فولاد تُندبُر بر روی سنگ و ذرات آن اثر سایشی بگذارد، آن را در تهاجم ذرات ساینده تیز کرد. در این صورت حتماً حفاظ تلقی سنگ را نصب کرده و از تماس مستقیم (ضربه‌گون) ابزار با سنگ پرهیز کنید. روش صحیح (مطابق تصویر)، مماس کردن ابزار برشی به سنگ و افزایش تدریجی فشار بر سنگ تا لحظه برآده‌برداری مطلوب است.




در تصاویر زیر، مقاطع مختلفی از سنگ سنباده کاسه‌ای را که در ابزار تیزکنی‌ها به چشم می‌خورند مشاهده می‌کنید. همچنین سنگ‌زنی سطوح مختلف داخلی و خارجی به کمک سنگ دیواری را ملاحظه می‌کنید.

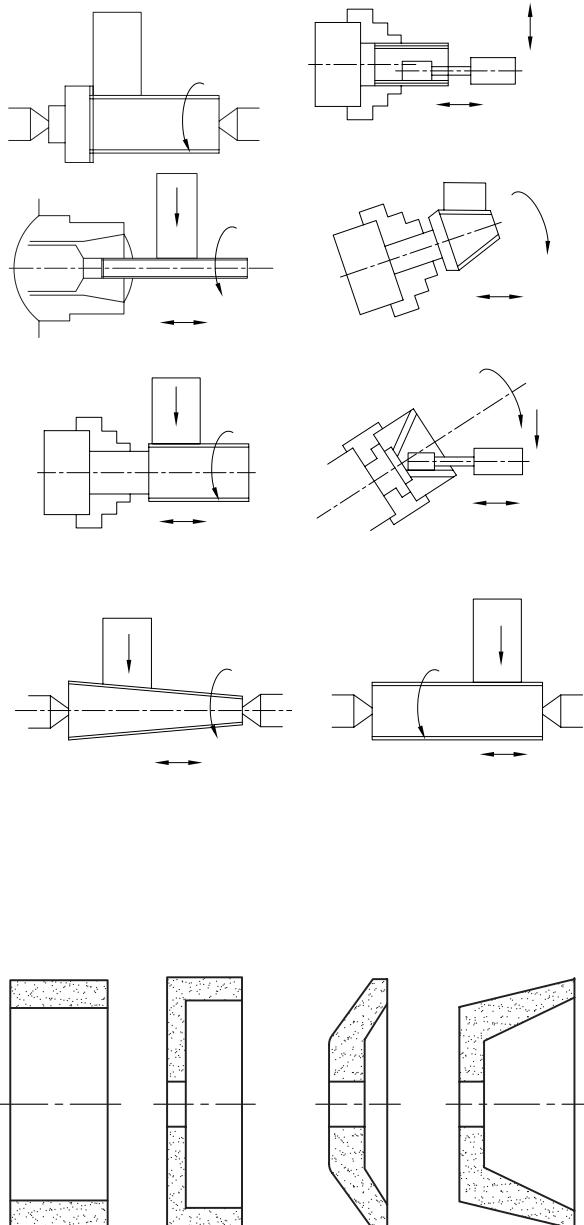

در عوض و به همین دلیل کتترل ما بر محل سنگ‌زنی پس از شروع عملیات، بسیار محدود شده و فرایند، به خطرناک‌ترین عمل در کارگاه‌های فلزکاری تبدیل می‌شود.

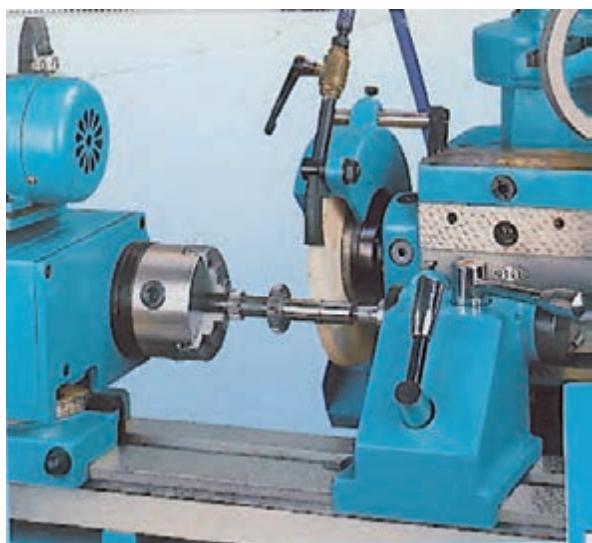

مؤثرتر واقع می‌شود. در تصویر، گیره خاصی را می‌بینید که لوله را برای سنگزنی 45° گرفته و به سمت سنگ پیشروی مستمری را مهیا می‌کند.

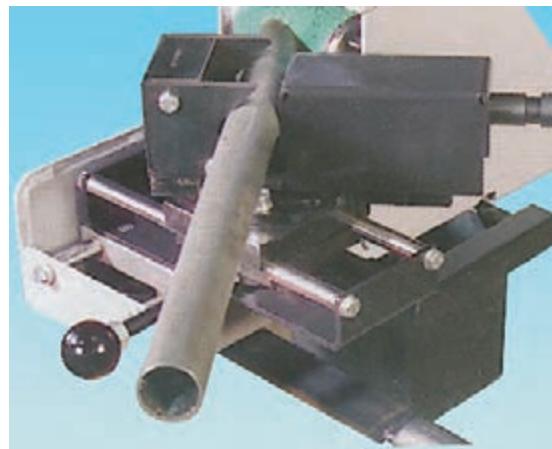


از آنجا که در هر بار سنگزنی برای افزایش کیفیت سطح، مقداری بُراوه از قطعه جدا و از اندازه‌های آن کاسته می‌شود، در دستورات فنی و نقشه‌های صنعتی یک کالا، مقدار مجاز این صافکاری‌ها مشخص شده است.



مثلاً با هر بار تراش سیلندر با ابزارهای دقیق، باید از پیستون بزرگتری برای جذب بودن در سوراخ سیلندر استفاده کرد که به آن پیستون «أُور سایز»¹ (بیش از اندازه)

□ تصویر زیر اجزای مختلف و اصلی یک ماشین سنگزنی را نشان می‌دهد. با کمک مرتبی خود، واژگان آن را به فارسی برگردانید.

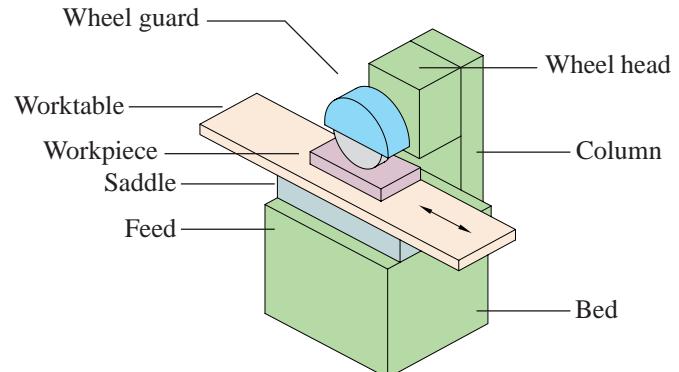

از سنگ با دندانه‌بندی باز و دانه‌های درشت برای مواد نرم و از سنگ با دندانه‌بندی متراکم و ریزدانه برای مواد سخت استفاده می‌شود.



از آنجا که ممکن است در جریان سنگزنی، بخش‌هایی از گیره کارگاهی رومیزی در تماس با سنگ آسیب بیند یا از برخورد سنگ با آن، سنگ سنباده شکسته و به این سو و آن سو پرتاب شود، معمولاً در پایه دستگاه‌های سنگ از میزهای الکترونیکی و مغناطیسی بهره می‌گیرند که البته ظرفیت پذیرش وزن زیادی را ندارند. اما گاهی استفاده از گیره‌های کوچک و ابتکاری در انجام فرایند و سهولت آن

¹ over size

فرچه‌های صافکاری خود در دو نوع فرچه سیمی برای خشن تراشی و زنگزدایی سطح فلزات و نیز فرچه پلاستیکی با الیاف بلند از جنس مواد مصنوعی با درجه زبری‌های مختلف ساخته شده‌اند.



میزان فشردنی و تراکم رشته‌ها، طول رشته، قدرت انعطاف رشته که از جنس الیاف سرچشممه می‌گیرد و بالاخره قدرت پشتیبان رشته‌های فرچه تعیین‌کننده میزان تأثیر و براده‌چینی ظرفیت آن از سطوح قطعات کار است.




ضعف اصلی فرایند پرداخت با فرچه‌های برقی و دستی، عدم کنترل دقیق بر روی حرکت رشته‌ها و نیز عدم کارایی ابزار فرچه در قسمت‌های دور از دسترس قطعات

گفته و بر فراز تاج آن تعداد دفعات سنگزنی سیلندر را مشخص کرده‌اند.

چنانچه مقدار براهدبرداری لازم برای صافکاری سطح کمتر از حداقل مقدار آن در فرایندهای سنگزنی باشد، و یا اصولاً موادی که لازم است صافکاری شوند، فلزی نبوده و با سنگزنی سازگار نباشند، دیگر نمی‌توان این فرایند را برای صافکاری آنها تجویز کرد و ذرات ماسه را با سطح درگیر کرد. در چنین مواردی مانند صافکاری سطح بتونه کاری شده یک خودرو (قبل از نقاشی) در صورت استفاده از سنگ سنباده، خلل و فرج سنگ به سرعت با ذرات خمیر بتونه یا ماده غیر فلزی پر شده و سنگ اصطلاحاً پُر یا کور می‌گردد.

در این گونه موارد باید از دیسک‌ها و صفحات پُرزداری که از تماس آنها با سطح، خراش قابل روئیتی در آن ایجاد نمی‌شود استفاده کرد.

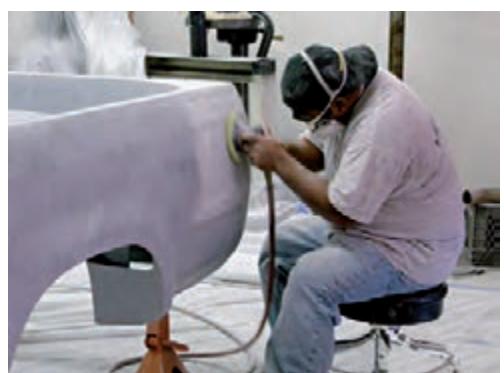

همچنین با رعایت دقیق و احتیاط می‌توان به جای حرکت سنباده بر روی قطعات، قطعه را (در مواردی که ابعاد آن کوچک است) بر روی صفحه ساینده، حرکت داده و مالید.



گاهی این عمل باعث ساییده شدن انگشتان به سنباده شده و ایجاد ناراحتی یا عفونت می‌کند. بهویژه هنگامی که شماره ذرات سنباده (مش)^۱ بالا بوده و اصطلاحاً سنباده نرم یا ریز باشد. و یا هنگامی که از سنباده‌زنی «تر» یعنی خیساندن مستمر قطعه با آب یا اسید رقیق شده موسوم به اسید H^۲ با قابلیت خورنده‌گی فلزی استفاده می‌کنیم. در تصویر زیر یک ماشین سنباده‌زنی با دو دیسک گردان متفاوت را مشاهده می‌کنید.



^۱. میزان ذرات یا حفره‌های سطح در یک میلی‌متر مربع از سطح:

Mesh

^۲. اسیدی برای خوردگی و نمایانشدن مرز دانه‌های فلزی H Asid

است. زیرا فرچه‌ها را معمولاً^۳ بر روی دریل‌های دستی سوار می‌کنند و یا از ابزاری با همان ابعاد و همان تکنیک بهره می‌گیرند که این در کنار فرمان ناپذیری رشته‌ها از صنعتگر، فرایند فرچه‌زنی را دشوار می‌کند. به همین منظور صنعتگران به دنبال توسعه تکنیک‌های سنباده‌زنی به صورت استفاده از ورقه‌های نازک ماسه کوب شده رفته‌اند.



چنانکه در تصاویر مشاهده می‌کنید از «کاغذ سنباده»^۴ با انعطافی که دارد می‌توان در اشکال مختلف و برای سایه‌زنی در سطوح قطعات کار یا هموار کردن شیب‌ها و قوس‌ها استفاده کرد.



فرار سنباده از دست به هنگام کار، از مشکلات کاربران سنباده است که این مسئله را می‌توان با پیچاندن آن به دور دست یا انگشت و یا لوله کردن سنباده، حل کرد.




³. Emery paper

۹-۳ ابزار تیزکنی



در این هنگام باید با اتکاء به مهارت ابزار تیزکنی و به صورت دستی و یا با استفاده از تجهیزات ساده مکانیکی، ابزار برادهبرداری را با زاویه خاص به سنگ سنباده دیواری یا ماشینی نزدیک کرده و زوایای رنده، قلم یا مته تراشکاری را بازسازی و احیا کرد. این کار در ابتدا ساده به نظر می‌رسد، ولی در اوّلین تماس ابزار یا سنگ متوجه دشواری اثربذیری فولاد تُنده‌بر از ذرات ریز ساینده می‌شود.

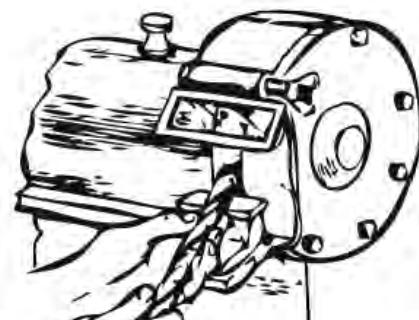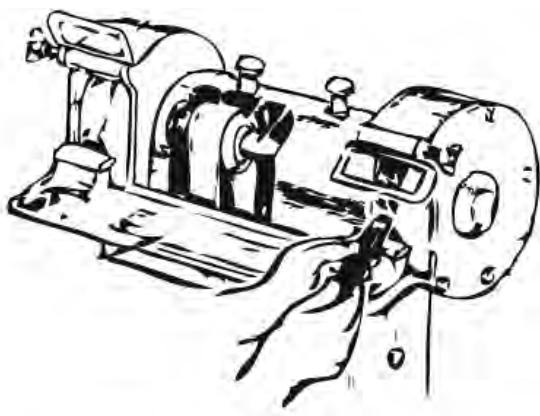


در تصویر زیر شبیه‌سازی حرکت دست یک کارگر ماهر به هنگام مته تیزکردن، و ساخت دستگاهی برای انجام ساده این عمل را ملاحظه می‌کنید.

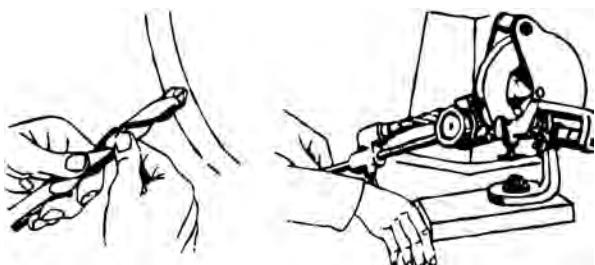



یکی از مهم‌ترین مباحث صافکاری یا کارکردن با سنگ سنباده، تیزکردن ابزارهایی است که خود از جنس فلزات سخت و تُنده‌بر ساخته شده‌اند. چنانکه به خاطر دارید شرط نفوذ یک گوه در قطعه خاص سخت تربودن جنس گوه و داشتن زاویه‌های مناسب بر روی آن بود. اما در اثر کار مستمر گوه‌ها زوایا و سطوح ابزارهای براده‌برداری دچار سایش (از پهلو) یا فرسایش (از بالا یا جلو لبه به پایین) می‌شوند. مثلاً مته‌ها در اثر کار به تدریج از نظر زاویه رأس و برندگی دو لبه تراش خود دچار افت شده به هنگام کار مرتب به جای براده‌برداری داغ و سرخ می‌شوند.

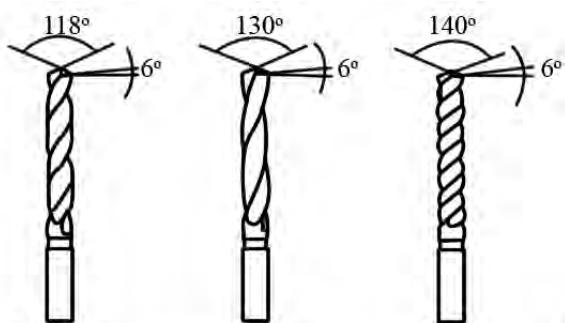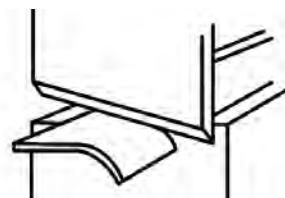

مته برای سوراخ کاری
فولاد سخت، برقی و برتن فولاد و چدن
آلومینیم و مس

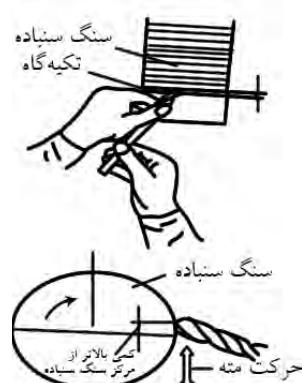

از آنجا که ابزارهای برادهبرداری با زوایای خاص و جنس بسیار محکم خود، اصولاً برای نفوذ سریع و قدرتمند به قطعات کار طراحی و ساخته شده‌اند، به هنگام نزدیک کردن آنها به سنگ سنباده سعی کنید که فشار دست و ابزار را در تمام پهناهی سنگ تقسیم کرده از فشار ناگهانی و مرکزی به سنگ پرهیز کنید. ابزار باید همواره به صورت اریب با سنگ مماس شود.

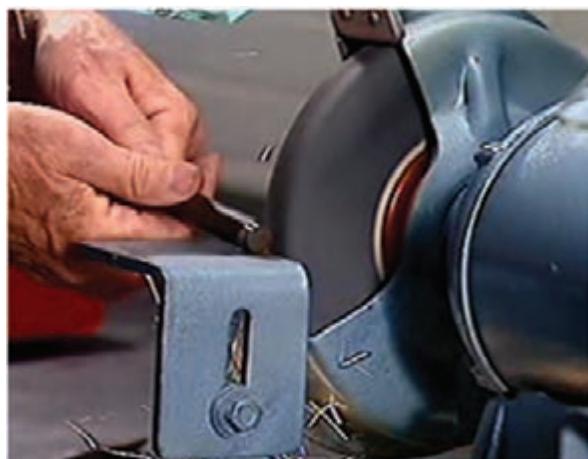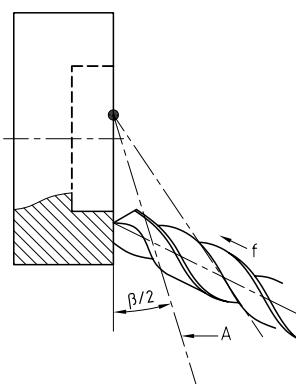

ساده‌ترین شاخص برای بررسی درستی کار به هنگام ابزارتیزکنی بررسی شکست نور از سطح سنگ‌خوردۀ در مقابل نور کافی است. چنانکه می‌دانید، رنده‌ها و قلم‌ها با یک لبه برندۀ و متۀ‌ها با دو لبه برندۀ با قطعات کار در گیر شده و براده‌برداری می‌کنند. این لبه‌ها دارای مشخصات ثبت‌شده و استانداردی هستند که بر اساس آن جداول

در واقع هدف تنها صافکاری نیست بلکه مانند مثال کلیدسازی، احیاء سطحی است که بتواند اهداف مکانیکی قبلی خود را به درستی دنبال کند. در نتیجه، بحث «ابزارتیزکنی» از نظر اهمیّت موضوع، کاملاً مستقل شده و توسعه یافته است.

در تصاویر زیر، تجهیزات خاص ابزارتیزکنی را مشاهده می‌کنید، که به دلیل حساسیت بالای آنها و ارتقاء تکنولوژی ساخت سنگ مخصوص ابزارتیزکنی یا حسگرهای بازررسی در طول فرایند، نباید از این دستگاه‌ها در صافکاری تجهیزات و قطعات غیر ابزاری استفاده کرد.



را مشاهده می‌کنید. برای این کار باید از شیار مته بهره گرفت.



دستور کار چنین است که با قرار دادن انگشت اشاره دست چپ یا بخشی از آن در شیار مته، با دست دیگر

استاندارد، شابلون‌های مقایسه و کترل ساخته و در دسترس قرار گرفته است. بنابراین ابزار تیزکنی فقط باید در حضور این شابلون‌ها و با بررسی مکرر انجام شود.



در تصاویر بعدی شیوه هدایت مته‌ها به آرامی به سمت سنگ سنباده در حین فرایند تیزکنی یا «چاق کردن مته»

چنانچه زاویه نامتقارنی ایجاد کنیم، باید با احتیاط و شکیابی و مطابق تصویر، متنه را به صورت عمودی با فشار نه چندان زیاد به سنگ گرفته و پس از صاف کردن نوک آن و از بین بردن زاویه رأس، عمل ساخت زاویه رأس را مجدداً انجام دهیم.



در نبود شابلون های مخصوص بازرسی، با استفاده از سه نظام و مرغک دستگاه تراش، می توان به نقص های احتمالی و میزان ناهماهنگی دو لبه متنه تیز شده پی بُرد.



برای بروز یک سانحه جبران ناپذیر کافی است با همراه داشتن وسایل اضافی از حرکت سریع سنگ در قاییدن آنها غفلت کنیم.




 



اقدام به چرخاندن و شبیه سازی عمل سوراخ کاری توسط متنه می کنیم.



اگر در این هنگام یکی از لبه های برنده متنه کاملاً با سنگ مماس باشد، با مقداری فشار و چرخش همزمان و هموار بر سطح برش متنه، یک مسیر برشی جدید و تازه با قوس ملایم و نه چندان محسوس در پشت لبه برنده مذکور ایجاد می شود. با تکرار این عمل بر روی سطح لبه برنده دیگر و مقایسه مرتب این دو، ضمن حفظ زاویه رأس متنه و حفظ مرکزیت رأس آن، سطوح برشی جدیدی به وجود می آید و متنه تیز می شود.





چنانکه قبل نیز اشاره شد، در اثر عدم وجود تجربه کافی در تیز کردن مته، عیوبی در نوک تیز شده آن و در نتیجه در فرایند سوراخ کاری با متنه معیوب بروز می کند که اطلاع از جزئیات آنها شما را در تشخیص صحیح یا غیر صحیح بودن عملیات ابزار تیز کنی، همراهی می کند. نمونه این جزئیات را می توان در جدول زیر ملاحظه کرد.

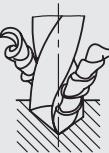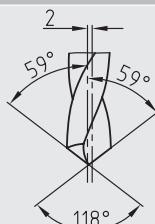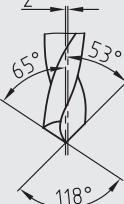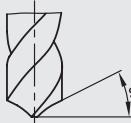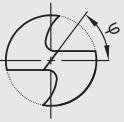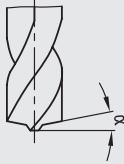در نتیجه	متنه با دست و اشتباه تیز شده
 <p>سطح مقطع براده ها نابرابر هستند دوام متنه کم شده و بعضی اوقات موجب شکستن متنه می شود قطر سوراخ بزرگ تر از اندازه اسمی متنه می شود</p>	 <p>رأس متنه خارج از مرکز طول لبه های برنده نامساوی زوایای لبه های برنده نسبت به محور برابر</p>
 <p>سطح مقطع براده ها خیلی نابرابر هستند نیروهای وارد بر لبه های برنده کاملا نابرابر و اغلب منجر به لرزش و شکستن متنه در داخل کادر می شود قطر سوراخ بزرگ تر از اندازه اسمی متنه می شود</p>	 <p>رأس متنه خارج از مرکز طول لبه های برنده نامساوی زوایای لبه های برنده نسبت به محور نابرابر</p>
 <p>فقط یک لبه برنده عمل می کند متنه سریع تر کند شده و احتمال شکستن آن بالا می رود سوراخ کاملا گرد در نمی آید</p>	 <p>رأس متنه در مرکز زوایای لبه های برنده نسبت به محور نابرابر</p>
 <p>زاویه گوه زیاد و زاویه لبه برنده عرضی متنه کم می شود نیروی لازم برای براده برداری افزایش می یابد زمان سوراخ کاری زیاد شده و احتمال شکستن متنه بالا می رود</p>	 <p>زاویه آزاد متنه کوچک شده</p>
 <p>زاویه گوه کم و زاویه لبه برنده عرضی متنه زیاد می شود لبه برنده زودتر کند می شود متنه قلاب می کند و در داخل کادر می شکند</p>	 <p>زاویه آزاد متنه بزرگ شده</p>
در نتیجه	متنه با دستگاه و بدون اشتباه تیز شده
 <p>متنه بدون لرزش و صحیح کار می کند کار اصولی و سوراخ کاری کاملا اقتصادی انجام می شود</p>	 <p>تمامی زوایا و طول لبه های برنده صحیح هستند</p>


در تصاویر زیر، سنگ‌های ابزار تیزکنی برای تیزکردن تیغه فرز، برقو و تیغه‌اره دیسکی را مشاهده می‌کنید.




علاوه بر آن دستگاه هرگز ابزار را به پهلوی سنگ نمی‌گیرد. زیرا این کار غیر اصولی بوده، حرارت زیادی را در نقاطی که شعاع دوران کمتری دارند، ایجاد می‌کند و ممکن است به شکستن سنگ منجر شود.

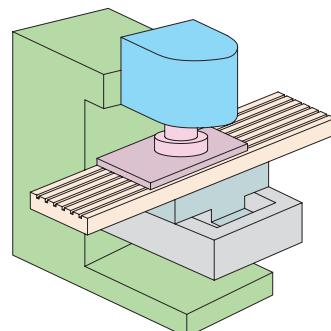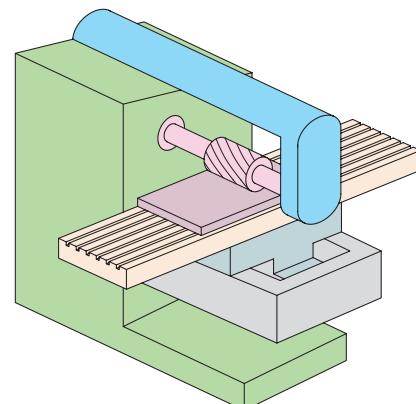

نکته دیگر آنکه با توجه به تفاوت و تنوع زیاد شکل ظاهری ابزارهای براده‌برداری، گاهی باید سنگ سنباده را علاوه بر ساخت با هدف ابزار تیزکنی، اصولاً برای ابزار خاصی ساخت.

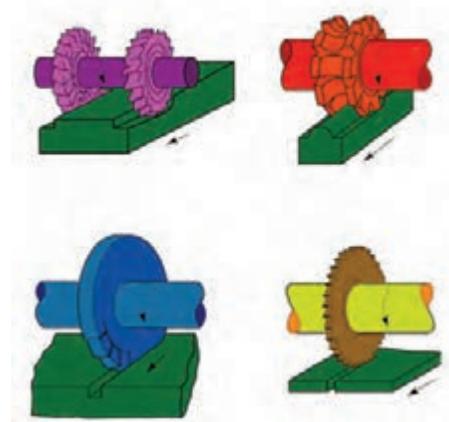

از آنجا که اغلب ابزارهای چندلبه‌ای مدور و دارای تقارن هندسی در مکان لبه‌های برنده هستند، به هنگام ساخت یا تیزکردن آنها، باید از یک سیستم مکانیکی خاص برای چرخش ترتیبی و کاملاً مساوی سه‌نظام قطعه‌گیر استفاده شود. این سیستم که قبلاً نیز با آن آشنا شده‌اید تایکوپ یا قیچی نامیده می‌شود. برای سنگزنانی یک تیغه مانند تصویر، پس از بستن آن در سه‌نظام دستگاه ابزارتیزکنی (به کمک محور ابزارگیر)، قیچی تایکوپ را بر اساس تعداد لبه‌های برنده روی محیط ابزار تنظیم می‌کنند. با این عمل در چرخش ترتیبی سه‌نظام قطعه‌گیر سنگ سنباده فرصت مساوی برای تماس با تک‌تک لبه‌ها را پیدا کرده و آنها را تیز می‌کند.

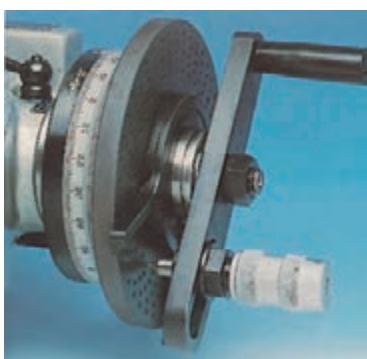


■ با تهیه چند عدد متئه مستعمل (ترجیحاً با قطرهای بیش از 16mm)، زیر نظر مربي خود تیزکردن متئه را تمرین کنید. پس از هربار تیزکردن متئه آن را با آب صابون سرد کرده و با شابلون یا حداقل خطکش‌های فلزی چک کنید. رأس متئه باید از مرکز متئه خارج شده باشد. در این صورت سوراخ حاصل از سوراخ‌کاری با چنین متئه‌ای حتماً قطورتر از اندازه اسمی قطر متئه خواهد شد. سنگ سنباده ماشین آلات ابزارتیزکنی را اغلب به صورت کاسه‌ای و توخالی می‌سازند تا عمل خنکسازی سنگ از داخل با تهویه هوا انجام پذیرد.



کیلوگرم هم می‌رسد که شکستن چنین وزنه‌ای با سرعت یادشده به انفجار یک خمپاره با ترکش‌های فراوان شبیه خواهد بود. بنابراین از سنگ سنباده‌های نصب شده در تجهیزات استاندارد استفاده کنید. که در آنها مجاری آب صابون سالم و فعال بوده، سنگ دارای روکش محافظ باشد. جهت چرخش سنگ باید بر روی این روکش مشخص شده باشد.



پس از اتمام کار سنگزنی و صافکاری با استفاده از تجهیزات ساده اندازه‌گیری مانند کولیس یا میکرومتر و یا تجهیزات بسیار پیشرفته بازرسی سطح و ابعاد نظیر دستگاه CMM، از صحبت فرایнд سنگزنی یا ابزار تیزکنی، اطمینان حاصل می‌کنند. در تصویر زیر ناخنک‌ها یا سوزن‌های مختلف حسگر یک دستگاه CMM را مشاهده می‌کنید.

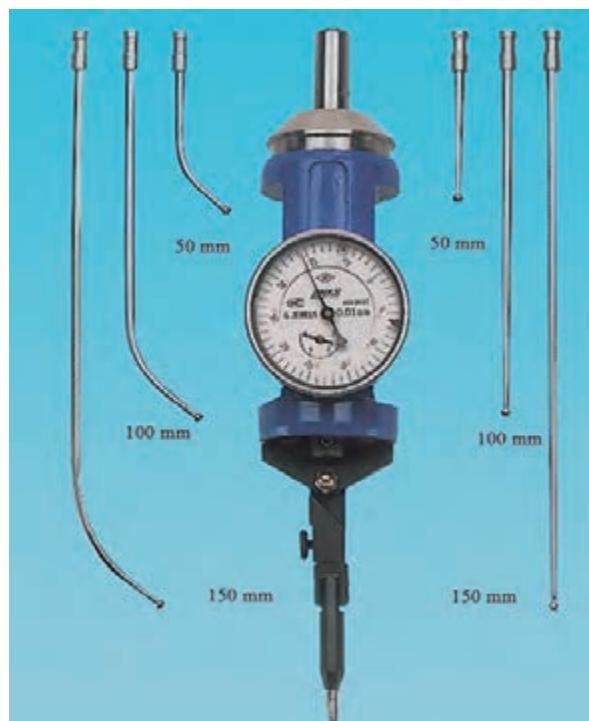

۹-۴ موارد ایمنی

چنانکه گفته شده است، فرایند سنگزنی به دلیل نیروی برآده برداری بسیار زیاد، فشار بالای سیالات خنک‌کننده و سرعت دوران بسیار بالای سنگ که گاه تا $50/000$ RPM (پنجاه هزار دور بر دقیقه) می‌رسد، خطرناک‌ترین فرایند و ماشین‌آلات آن نیز پر خطرترین تجهیزات و ماشین‌های برآده برداری به شمار می‌رودند.

علاوه بر این وزن برخی از این سنگ‌ها، گاه تا هفتاد

استاندارد تجهیزات سنگزنی و بهویژه ابزار تیزکنی به آنها اشاره دارد.

اما مجهزبودن تجهیزات نمی‌تواند توجیه خوبی برای استفاده نکردن از وسایل امنیتی شخصی مانند عینک محافظ و دستکش کار باشد.



اگر از لحظه‌ای که ابزارهای ساده کارگاهی مانند انبردست و سوهان را به دست می‌گیرید، خود را وادر به حس کردن از پس پارچه‌های ایمن کنید، در کار با تجهیزات خطرناک به بهانه عدم لمس و احساس درست از سطوح از پوشیدن دستکش پرهیز نخواهید کرد.



از سوی دیگر به هنگام پرداخت سطوح با استفاده از سنگ سنباده یا کاغذ آن و نیز فرچه‌های سیمی و لیفی، غبار و بُراده‌های بسیار ریز و بسیار خطرناکی از سطح قطعه کار جدا می‌شود که مجازی تنفسی و پوست شمارا

در تصویر زیر یک ماشین سنگزنی مجهز به در «ایترلاک»^۱ را مشاهده می‌کنید.



ماشین آلات مجهز به سپرهای «ایترلاک» تنها هنگامی شروع به کار می‌کنند که سپر ایترلاک آنها جلوی ابزار را گرفته و امنیت کاربر را تأمین کرده باشد.



لزوم داشتن تهویه مطبوع قوی و فعال چراغ روشنایی و خطکش‌های سالم و دقیق از موارد دیگری است که

1. Enter lock

چرا که در لحظه تماس قطعات کار با سنگ‌ها به ویژه هنگامی که نیروی واردی قدری زیاد است، کوچک‌ترین پستی یا بلندی در سطح قطعه کار یا سنگ، تمرکز و تعادل شما را به هم می‌زند و حادثه می‌آفیند. در کار با سنگ‌های دیواری، هرگز برای مماس کردن قطعه کار با سنگ از وسایل نامطمئن و واسطه‌های عمومی مانند انبردست، دمباریک و... استفاده نکنید. به جای این کار از اتصالات موقت پیچ و مهره‌ای و کلافها و بسته استفاده کنید.



سنگ‌های فرز (تیغه‌های نازک ماسه‌ای) خطرناک‌ترین ابزار خانواده سنگ‌ها و در نتیجه حادثه‌سازترین ابزار کارگاه‌های فلز کاری‌اند. حتی شدت پرتاب براده‌ها و

تهدید می‌کند. در حالی که به سادگی می‌توان غبارهای کارگاهی را توسط هودها به بیرون محل کار هدایت کرد و براده‌های آلوده را با تدبیری (مانند استفاده از آهنربای) در یکجا جمع‌آوری کرد.




قاییده‌شدن ابزار یا دست به هنگام سنگزنی از شایع‌ترین حوادث گزارش شده در کار با سنگ دیواری است. بنابراین ضمن پوشیدن لباس‌های کاملاً جذب و بسته از به همراه داشتن ساعت، انگشت‌تری یا زیورآلات آویزان به هنگام کار با سنگ‌ها جداً پرهیز کنید



شنوایی در محیط پُر خطر کارگاه برای لحظاتی محروم می‌سازد. بنابراین این عمل را در مکان مناسبی انجام دهید.

□ آیا با توجه به تصاویر، ایده‌ای برای ابزارهای سنگزنانه ساده‌تر به ذهن شما می‌رسد؟

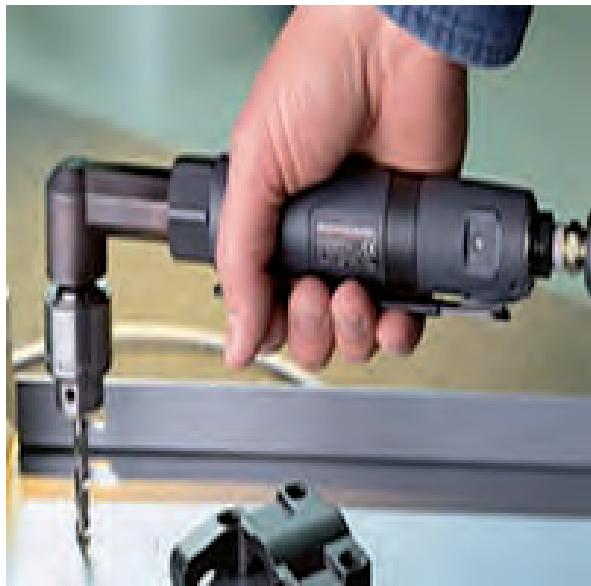

جرقهای آتشین از این ابزار به راحتی می‌تواند حادثه آتش‌سوزی یا صدمات مکانیکی ایجاد کند.

قبل از تجربه تماس سنگفرز دستی با قطعات کار حتماً چندین بار این ابزار حادثه‌آفرین را بدون تماس دادن با اشیاء روشن کرده و در حالت‌های مختلف بدن، مهار کنید.




به هنگام کار با سنگفرز دستی زیر نظر مربی خود لحظه‌ای تردید در موقعیت دست‌ها و بازوها و تلاش برای تغییر این موقعیت‌ها با رهاسازی سنگ، مطمئناً به فاجعه می‌انجامد. بنابراین به محض احساس خستگی، ابزار را خاموش کرده و استراحت کنید. صدای آزاردهنده این ابزار علاوه بر صدمه مستقیم شما را از داشتن حس

دستور کار


سنگزندی و پولیش

* با استفاده از فرچه‌های سیمی، برخی صفحات یا ابزارهای صفحه‌دار و دیسکی را پرداخت بزنید. سپس تجربیات خود در استفاده از فرچه و نحوه کنترل سایه‌های حاصل از آن را بروی کاغذ آورده به استاد ارائه دهید.

* با استفاده از سنباده‌های متفاوت موجود در بازار، به پرداخت و زنگزدایی ابزارآلات کارگاهی بپردازید. آیا هر نوع کاغذ سنباده‌ای برای این کار مناسب است؟ شماره کاغذ و درجه زبری آن را با نتیجه کار حاصل از استفاده آن جدول‌بندی کنید.

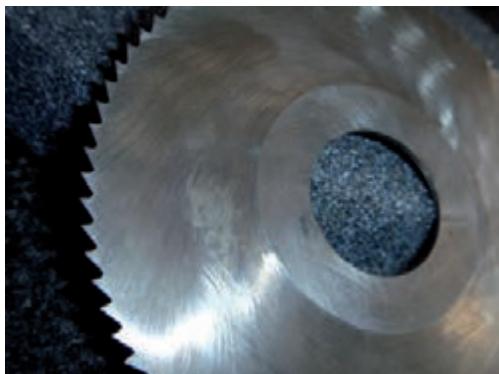

* در یک کارگروهی، ایده‌ای را برای ساخت شابلون بازرسی مته طراحی و آن را با استفاده از مواد سبک و قابل ظرفیت کاری بسازید. سپس نتیجه بازرسی مته با آن را با بازرسی توسط شابلون‌های استاندارد مقایسه کنید.

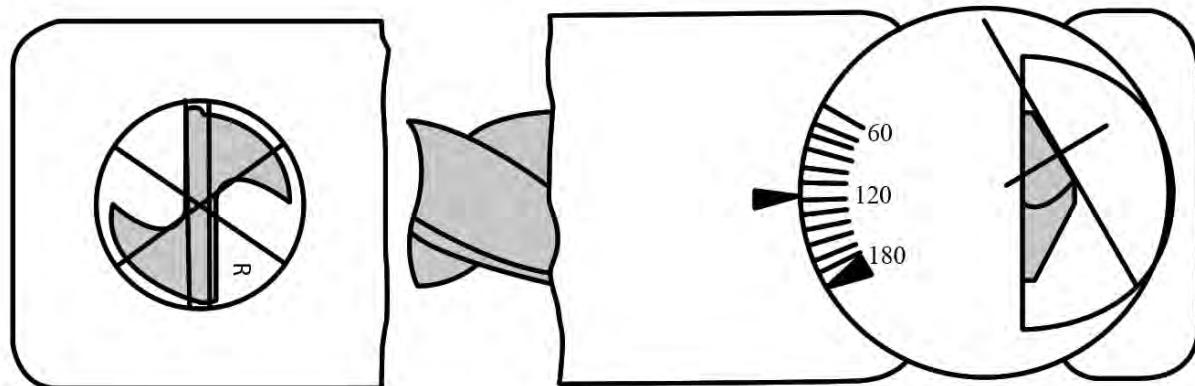



* در اجرای پروژه پایانی کتاب فلزکاری به شماره پروژه (۴۰)، از یک تخته‌سیاه در پس زمینه عکس‌برداری از یک گیره کارگاهی استفاده کنید. سپس با بستن قطعاتی از جنس فلزات مختلف به گیره و سنگ‌زنی آنها، انواع جرقه‌های ایجادشده را عکس‌برداری کرده به انضمام نام فلز سنگ‌خورده، جدول‌بندی کنید.

* با استفاده از سنگ‌های انگشتی موجود در جعبه دریل‌های ساده خانگی، تعدادی قطعه سوراخ‌دار را سنگ زده و میزان برآده‌برداری خود را از اندازه قبلی سوراخ گزارش کنید. چطور می‌توان با کمک دریل دستی مجهر به سنگ، به سطح کاملاً صاف و همواری دست یافت؟




آیا می‌توان یک الحاقی برای ثابت نگه‌داشتن موقعیت دریل در هنگام سنگ‌زنی پیشنهاد کرد؟



مراقب باشید که کناره‌های سنگ مدت طولانی با قطعه در تماس و اصطکاک نباشند زیرا این عمل به افزایش حرارت و شکست سنگ منجر می‌شود.

مراقب باشید که در مسیر انجام این پروژه با استفاده از سنگفرز دستی، مرتكب اشتباهاتی از قبیل بستن نادرست و نامطمئن قطعه در گیره یا زاویه نامناسب بدن و یا عکسبرداری هم گروه در مسیر پرتاب جرقه‌ها و... نشود.

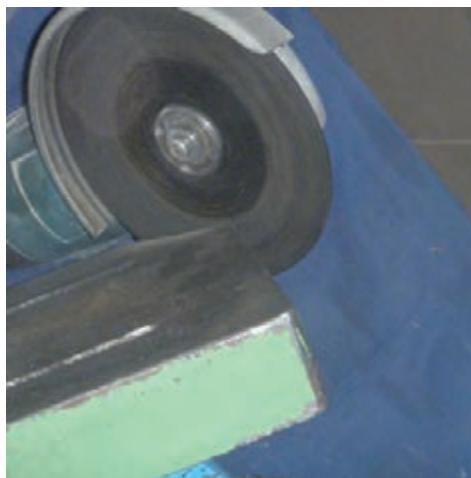

همچنین باید دانست که جرقه‌های فلزی تا چهار سال می‌توانند انرژی خود را حفظ کنند. بنابراین سنگزنی با لباس آغشته به مواد نفتی یا روغنی، به احتمال زیاد می‌تواند به آتش گرفتن لباس منجر شود. شاید شما بلافاصله توان خاموش کردن آن آتش را داشته باشید. اما آیا سنگفرز هم در آن لحظه خاموش است؟



در کار با سنگفرز دستی از مرتب و بسته‌بودن کامل لباس خود اطمینان حاصل کنید. کمتر از یک دقیقه پاشش مستقیم جرقه‌ها بر روی لباس پلاستیکی (مواد) کافی است تا آن را به آتش بکشد.



ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. سنگزنی از خطرناک‌ترین فرایندهای ساخت و تولید به شمار می‌آید.

درست نادرست

۲. در جریان سنگزنی، ذرات ماسه در تماس با قطعه کار ساییده شده و از بستر خود جدا می‌شوند.

درست نادرست

۳. اگر چسب سنگ سخت باشد:

الف) عملیات سنگزنی با سرعت بیشتری انجام می‌شود. ب) عملیات سنگزنی با سرعت کمتری انجام می‌شود.

ج) ذرات ماسه کُند شده ولی از سنگ جدا نمی‌شوند. د) ب و ج

۴. برای سنگزنی مواد نرم از سنگ با استفاده می‌شود.

الف) دانه‌بندی ریز درست

ج) دانه‌بندی متوسط درست

۵. روش سنگزنی متدها برای تیزکردن نوک مته را تشریح کنید.

۶. دو نکته ایمنی در کار با سنگ‌فرز دستی را بیان کنید.

واحد کار دهم: توانایی تکمیل کاری و مونتاژ (سرهم بندی)

هدف کلی: تقویت سطح و سرهم بندی سطوح

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۴۴	۲۴	۲۰	توانایی توسعه طرح ها و مونتاژ قطعات



توانایی تکمیل کاری و مونتاژ

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- «فرایند تکمیل» را تشریح کرده تفاوت آن را با «تکمیل فرایند» بیان کند.
- برای «تکمیل پذیر بودن» یک ایده صنعتی، مثالی را بیان کند.
- شرایط امتیاز بالاتر یک ایده نسبت به ایده دیگر را نام ببرد.
- مفهوم «تولرانس» و «تولرانس انطباق» را بیان کند و بر آنها مثالی بزنند.
- مقاهمیم «صیقل کاری و آبی کاری» را شرح دهد.
- علت نیاز برخی قطعات به آب کاری را بیان کند.
- روش‌های رنگ‌زنی و نقاشی قطعات صنعتی را بیان کند.
- اتصالات دائم و موقت را با هم مقایسه کند و برای هریک مثالی بزنند.
- مفهوم «چک لیست» را در کارگاه فلزکاری شرح دهد.

پیش آزمون

۱. بهترین ایده صنعتی، ایده‌ای است که قابل تغییر نباشد.

درست نادرست

۲. «خطای» به وجود آمده در ساخت قطعات صنعتی، باید مجاز شناخته شود.

درست نادرست

۳. در نظر گرفتن محدوده‌ای از خطا برای ساخت یک قطعه، به عنوان «خطای مجاز»:

الف) باعث تقویت ایده در طراحی قطعه می‌شود ب) باعث تقویت ایده انتخاب ابزار درست می‌شود

ج) باعث تقویت ایده در انتخاب روش ساخت می‌شود د) همه موارد

۴. برای انطباق دو قطعه (سوراخ و میله) بر یکدیگر:

الف) تنها یک روش و حالت وجود دارد ب) تعداد حالات و روش‌های مشخصی شناخته نشده است

ج) هفت حالت مختلف وجود دارد د) هیچ‌کدام

۵. برای تقویت استحکام پیچ‌های خودکار، آنها را می‌کنند.

الف) آب‌کاری ب) آبی‌کاری

ج) لاک‌زنی د) صیقل‌کاری

۶. اتصال پیچ و مهره جزو روش‌های اتصال است.

الف) دائم ب) نیمه‌وقت

ج) موقت د) متغیر

۷. دو روش اصلی جوشکاری را بیان کنید.




روش ولی به صورت سریع و دقیق‌تر انجام می‌پذیرد.



اکنون تمامی مراحلی که به هنگام ساخت، صاف‌کاری، مونتاژ و انطباق اجزاء به صورت واقعی برای رسیدن به طرح اولیه و اجزاء آن همراه با تغییرات طی می‌شود، فرایند «تمییز کاری» گفته می‌شود. این مفهوم با نام محصول نهایی مثلاً «ساخت ساعت» شناخته شده و با عنوان «پروسه^۱ (فرایند) ساخت ساعت» یا هر کالای دیگر به صورت طرح بیان می‌شود.

چنانچه کالا، تک جزئی باشد، تمییز کاری شامل فرایند ساخت خواهد شد و اگر کالا از چند قسمت مجزا تشکیل شده باشد، مونتاژ و سرهم‌بندی اجزا را نیز باید به تمییز کاری آنها افزود.

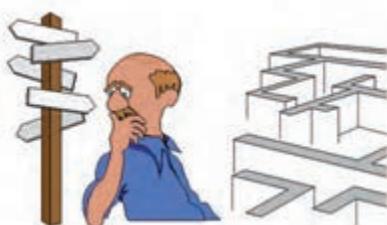


۱. Process

۱۰-۱ مفهوم «تمییز کاری» و فرایند تمییز

❑ قسمت‌های مختلف موتوری دیزلی در تصویر زیر با رنگ‌های مختلف از هم جدا شده‌اند. چند جزء در این تصویر قابل تشخیص هستند؟ چه اجزایی به روی یکدیگر سوار شده و روی توی هم نشسته‌اند؟



معمولًاً اولین گام پس از نوشتن و ترسیم خواسته‌ها و نیازهای صنعتی بر روی کاغذ توسط طراح، ترسیم شکل کلی محصولی است که بتواند به آن نیاز پاسخ دهد. درست در همین تصویر به تدریج اجزاء به صورت دستی مشخص شده و شکل و جنس آنها نیز احتمالاً تعیین می‌گردند.

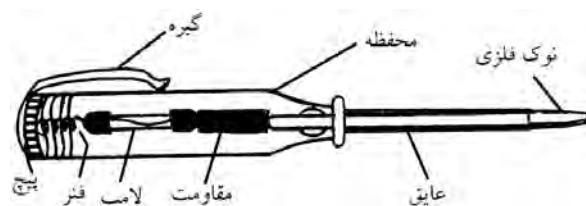

در مهندسی معکوس (تهیه نقشه از روی قطعه موجود) نیز با داشتن محصول نهایی و جداسازی اجزای آن، همین

با توجه به مطالب فوق «فرایند تکمیل» جدا از «تکمیل فرایند ساخت» در کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی، به صورت یک واحد مستقل با وظیفه رفع نواقص و بهبود شرایط کاری با توجه به تحقیقات وسیع اجتماعی و فنی برای قطعات کار درآمده و عنوان واحد «تحقیق و توسعه^۱» را به خود اختصاص داده است.

نمونه واضح و ملموسی از تأثیر عملکرد واحد «تحقیق و توسعه» بر ساخت قطعات صنعتی، اسلحه‌سازی است که بازخورددهای آن بهدلیل حساسیت جنگ‌ها، سریعتر از دیگر محصولات گزارش می‌شود و در نتیجه تغییرات سریع آن با تغییر سیستم‌های غیرمکانیکی مانند قطعات الکترونیکی و علم رایانه یا نرمافزارها قابل مقایسه یا رقابت است.



گاهی ارتقاء کیفیت یا کاربری یک کالای تک‌جزئی نیز «تکمیل» آن جزء به حساب می‌آید. مثلاً شیارهایی که اخیراً بر پشت قاشق‌های سرامیکی و سنگین ایجاد شده تا از سُرخوردگی آنها به درون ظرف غذا یا بیرون ممانعت کند، نوعی «فرایند تکمیل» و ارتقاء محسوب می‌شود که با «فرایند تکمیل ساخت» متفاوت است و به آن «توسعه^۲» نیز گفته می‌شود.



این «توسعه» حتماً باید براساس «تحقیقاتی» باشد که بر روی مزايا و معایب محصول ساخته شده قبلی انجام شده است. حتی اگر آن محصول یک شیء فلزکاری شده زیستی باشد، باید رضایت مشتری و افزایش این رضایت را به عنوان بازخورد (فیدبک^۳) بازار و شرایط فنی محصول در توسعه ویژگی‌های آن و «تکمیل کاری» دخالت داد.




¹. Research & Development (R & D)


¹. Development

². اطلاعات برگشته از مشتری به سازنده: Feedback

□ می خواهیم (مطابق تصویر) چهارپایه مکعبی بازویی را در سوراخ های گرد دیسک جازده و تثیت کنیم. با تحقیق کافی این ایده را توسعه داده به اتصال محکم تری نسبت به شیوه به تصویر درآمده، دست پیدا کنید.

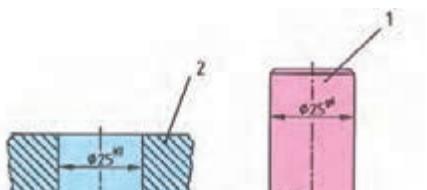


تصویر دو قطعه قبل از مونتاژ

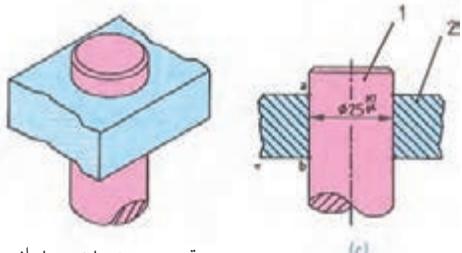

تصویر سه بعدی بعد از مونتاژ

تصویر دو قطعه مونتاژ شده
(در حالت برش)

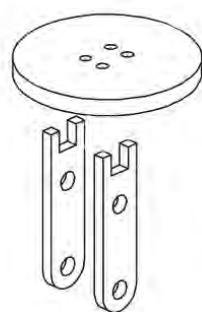


یک نمونه از «فرایند تکمیل» یا توسعه صنعتی را در تصویر زیر و در جازنی دسته این قلاویز گیر (قلاویز گردن) مشاهده می کنید. در این ایده جدید ساقمه فنری که در

چنانکه در تصاویر زیر ملاحظه می شود، اسلحه کمری، با توجه به ضرورت های کاربری سریع، دقیق و ساده آن برای نیروی پلیس یا نگهبان مرزی، باید پیوسته با توجه به آخرین گزارش های تهیه شده از کاربران که اشکالات کار را مشخص می کند، از روی پروفیل های اولیه برش خورده و با نقشه های جدید اره کاری، سوراخ کاری، سوهان کشی، برقوزنی، رزووه کاری و پوشش عایق شود.



بنابر نظر نخبگان صنعت مکانیک، بهترین طرح های مکانیکی، آنهایی است که فضای برای بهبود و ارتقا و «فرایند تکمیل» در آنها باز مانده باشد. مثلاً در تکمیل فرایند ساخت محصولی مطابق تصویر مقابل که پایه محور گردانی را نشان می دهد، هرگونه ابتکار برای تقویت پایه ها و یاتاقان بندی محور به «تکمیل کاری» ایده پایه و ارتقاء کیفی آن منجر می شود. «تکمیل کاری» طرح ها در هنگام مونتاژ قطعات آنها به روی یکدیگر مانند جایگیری میله ها در سوراخ ها، بیشتر بروز می کند.

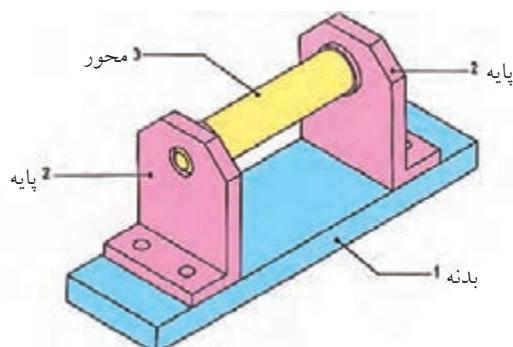

بنابراین طراح قلاویزگردان با دسته جوشکاری شده، طرح قابل توسعه‌ای ارائه نکرده بود. این مطالب در هنگام ارتقاء علم مکانیک به علم مکاترونیک^۱ (مکانیک + الکترونیک) و ساخت ربات‌های پیشرفته، اصل اساسی امتیازبندی طرح‌ها و ابتکارات بشمار می‌رود. خاصیت «قابلیت ارتقاء» پس از «تکرارپذیری» که اساسی ترین شرط تولید یک محصول «قابل ساختن» است، دومین امتیاز مهم طرح محسوب می‌شود.





کارگاه‌های فلزکاری خود نیز باید به گونه‌ای ساخته و تجهیز شوند که با افزایش سفارشات ساخت و تنوع فرایندهای قابل انجام در آنها، بتوان تجهیزات بیشتر و کارآمدتری را به داخل آنها آورد و در جای مناسب نشاند. در تصویر زیر این شگرد چیدن یا چیدمان^۲ را مشاهده می‌کنید. همچنین در تصویر دیگر چیزی مناسب و قابل بهبود ابزارآلات کارگاه فلزکاری برای آموزش همزمان چند هنرجو در فضای انداشت کلاسی را مشاهده می‌کنید.



1. Mechatronic (Robotic)

2. Lay out

شیار دسته یا هندل قرارگرفته است، به عنوان ضربه‌گیر و جذب‌کننده شوک^۳‌های مکانیکی ناشی از گیرکردن براده‌ها در رزووه‌ها و خیاره‌های قلاویز عمل کرده تا حد ممکن خطر شکستگی قلاویز را در اثر این فشارها کم می‌کند. در حالی که اگر دسته قلاویز به جای سوراخ کردن بدنه قلاویزگردان و عبور از سوراخ، به آن جوش خورده بود، دیگر این ایده به وجود نمی‌آمد.

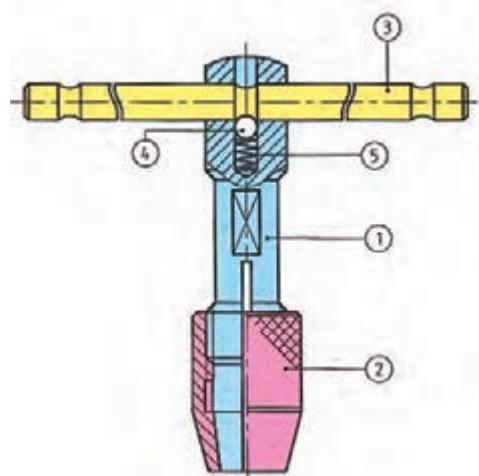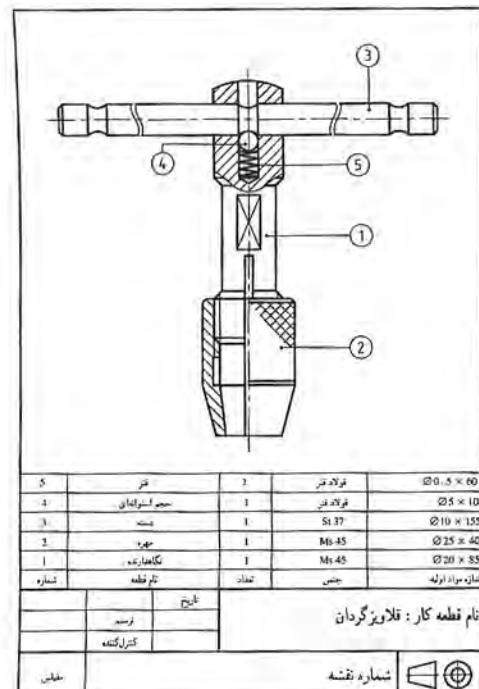

3. Shock Absorber

▣ کدام تصویر استفاده صحیح از قیچی‌های «چپ‌بر» و «راست‌بر» را نشان می‌دهد؟

آیا طرح خاص لبه و زاویه آن به سمت پایین یا بالا تأثیری در شناسایی درست قیچی داشته است؟




ابزارهایی که با توجه به نیاز خاص و با قابلیت‌های محدود ولی ویژه ساخته می‌شوند، «ابزار مخصوص» نامیده شده و اصلی‌ترین وظیفه بخش «تحقيق و توسعه» در کارخانه‌های ابزارسازی، به طراحی آنها مربوط می‌شود.



در سوی دیگر، طراحی ابزارها و یا ماشین ابزارهایی که از قابلیت‌های بسیار اما مشترک برخوردار باشند،

تکنیک‌های چیدمان در طراحی کیت‌ها و جعبه‌ابزارهای مهندسی که شامل لقمه‌های فراوان ابزارهای استاندارد هستند، به یک زمینه رقابت در بین ابزارسازان مطرح دنیا تبدیل شده است.

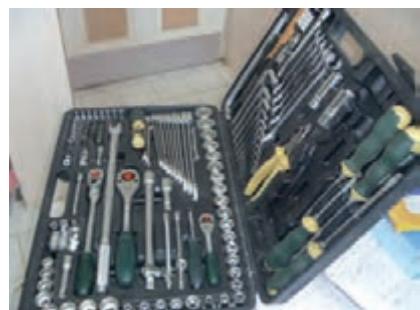

پس از «ایده‌پردازی محصول» و «چیدمان مناسب تجهیزات در کارگاه»، زمینه دیگر برای «تحقيق و توسعه» یا R&D در صنعت فلزکاری، آراندی برای توسعه طراحی و کارآمدی «ابزارها» است.

قیچی‌های ورقبری مثال مناسبی برای این زمینه فعالیت هستند که در نمونه‌های امروزی طراحی لبه‌ها و بازوهای اهرمی و حتی سیستم قفل‌کننده و ایمنی، تغییرات محسوسی برای سهولت کاربری داده شده است.



ایدهٔ بی‌نظری این دستگاه وسیله‌ای برای برآهه‌برداری از داخل، برآهه‌برداری از خارج، سوراخ‌کاری مخروط‌تراشی، رزوه‌کاری و حتی جوشکاری به روش اصطکاکی به وجود آورده است که شایسته لقب یونیورسال (همه کاره) خواهد بود.



اما با تبدیل شدن کارگاه فلزکاری به کارخانه و میزهای ساده به خط تولید، به تدریج از همه کاره بودن تجهیزات کارگاهی کاسته شده و هر دستگاه به کار خاصی، اختصاصی می‌یابد. در این صورت می‌توان به این دستگاه‌های اختصاصی نام «سلول» را نهاد. بهویژه هنگامی که با استفاده از گیره‌های هوشمند و کنترل الکترونیک، رساندن قطعات کار به ماشین ابزار، چرخش و زاویه‌گذاری و دریافت قطعه تمام شده از دستگاه میسر می‌شود.

حتی اگر با استفاده از ایده دستگاه تراش، فرز یا دریل اقدام به بازسازی یک دستگاه کوچک رومیزی در ابعاد دلخواه کرده باشیم، درواقع یک ماشین ابزار همه کاره را به یک ماشین اختصاصی یا سلول کاری تبدیل کرده‌ایم.



امروزه به مدد کنترل الکترونیک ماشین آلات صنعتی می‌توان برنامه اصلی ساخت و تولید یک محصول (CP) را بگونه‌ای طراحی کرد که فرایندهای مشابه به طور دسته‌بندی شده در داخل یک سلول قابل انجام باشند. به عنوان مثال در کلگی تصویر زیر انواع ابزارهای کار بر

قرار دارد. این ماشین ابزارها را ماشین ابزار «همه کاره» می‌نامند و مثال روشنی برای آنها، «ماشین تراش» است. اجزای عمومی دستگاه‌های تراش را در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید.

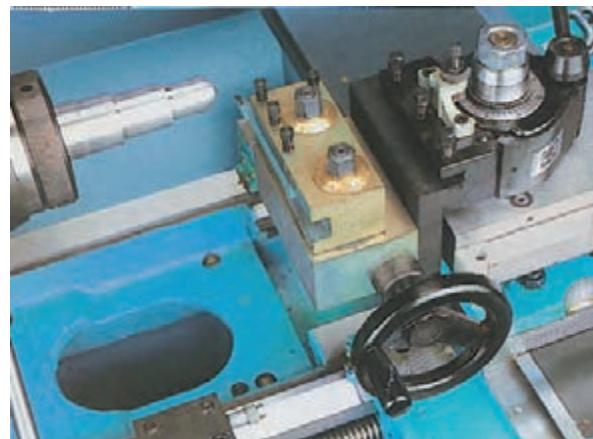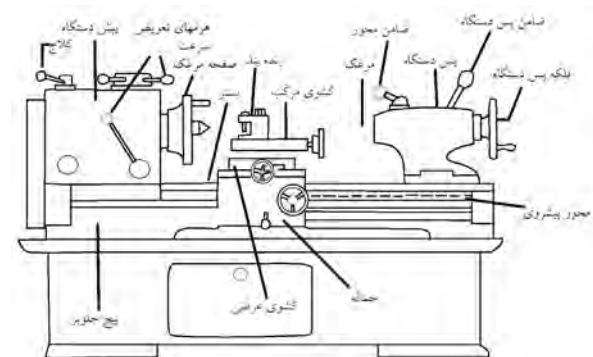

یافتن روش مناسبی برای مشخص شدن خطکشی بر روی فلز و پاک نشدن آن در طول فرایند به جای استفاده از مازیک، که منجر به ایده استفاده از کات کبود و سوزن فولادی شد و نیز تقویت زوایای سنبه یا مقاومت آن (به ضربه) از مأموریت‌های واحد «تحقیق و توسعه» بوده است که به روش‌های قابل قبولی از عهده آنها برآمده و به هدف رسیده است.



روی یک سوراخ و میله سازگار برای ساخت سریع یک پیچ و مهره دقیق در یک نوبت چند دقیقه‌ای (در کورس زمانی کمتر از دو دقیقه) تعییه شده است که خود مثال مناسبی از R&D در طراحی ماشین ابزارهاست.



■ با مشاهده تصویر زیر، ایده‌های مختلف و احتمالی که منجر به ساخت و تکمیل ایده کلت‌های شکافدار و فشنگی گیرهای این چنین منجر شده‌اند را به صورت طرح‌های ساده و تکمیل تدریجی بر روی کاغذ ترسیم و با یکدیگر مقایسه کنید.



■ آیا در طول فعالیت خود در کارگاه فلزکاری به تجربه خاص دیگری برای انجام سریع و دقیق‌تر فرایندهای مختلف برش، اندازه‌گذاری، سوهانکاری، سوراخکاری و رزوہزنی دست یافته‌اید؟ آیا بهبود ایده خود و صنعتی کردن آن اندیشیده‌اید؟

■ در مورد روش‌های تحقیق و توسعه (R&D) اطلاعاتی را جمع‌آوری و در کلاس ارائه دهید.


برای تمرین اولیه «تحقیق و توسعه» و مسیر آب به ساده‌ترین فرایند (پروسه) کارگاه فلزکاری که خطکشی و سنبه‌زنی ورق فلزی است، باز می‌گردیم.





این پروژه ممکن است یک حلقه یا بسته ساده باشد و یا یک قلاب یا اهرم پیچیده که ساخت آن به روش‌های سنتی بیش از دو ساعت طول می‌کشید ولی با همانندیشی دو صنعتگر فوق زمان تولید آن به کمتر از دو دقیقه رسیده است. تصویر زیر دو ایده جالب برای ساخت دستگاه‌های خم کاری پیشرفته را نشان می‌دهد که از عهدۀ مأموریت فوق به خوبی بر می‌آیند.



شاید یکی از پر رونق ترین زمینه های تحقیق و توسعه در کارگاه فلز کاری و «فرایند تکمیلی»، زمینه خم کاری ورق ها و پروفیل ها یا میلگردها باشد که از زمان ابداع دستگاه های خم سنتی تاکنون تحول بسیار عظیمی را به خود دیده است.

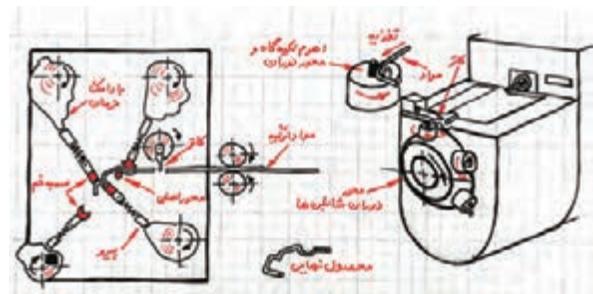

چنانچه اطلاعات یک صنعتکار با تجربه در مورد روش محاسبه زاویه خم و به دست آوردن شکل دلخواه، با اطلاعات یک صنعتگر جوان آشنا به منطق الکترونیک و هوشمندسازی حرکت‌ها توسط نرم‌افزارها، جمع شود و در کنار هم قرار بگیرد، منجر به خلق «سیستم‌های خبره» در صنعت خواهد شد که قادرند هر پروژه خاصی را در اندک؛ مان ممکن باشد.

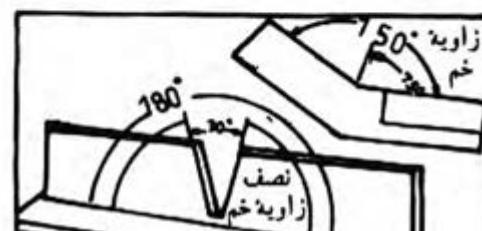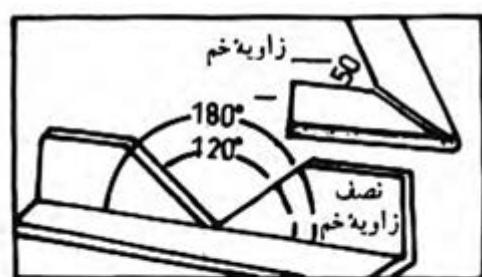

1. Expert sys

به فرایندهای تکمیلی (تحقیق و توسعه) تسلط بر ایده، طراحی آن و لوازم دسترس مابرانجام پروژه الزامی است. اما این تسلط نباید در حد یک تصور باشد. مثلاً چنانچه برای تسلط بر کارخود از میزکارگاهی بالا بروید و یا ارتفاع خود را با کمک تجهیزات غیر استاندارد تغییر دهید، برخلاف تصور شما تسلط بر شرایط افزایش نیافته است بلکه با این کار فقط احتمال خطاهای جدید و مخاطره را افزایش داده اید. بنابراین برای تکمیل یک پروژه یا انجام تحقیق در مورد توسعه آن فقط به روش های استاندارد افزایش تسلط بر کار پردازید و از تصور اینکه آنچه را که باید بدانید می دانید، پرهیز کنید، زیرا این تصور بزرگترین دشمن مهندسان است.



□ در تصاویر زیر، یک مقطع دایره ای یا دارای اضلاع صاف از وسط ورقی چوبی یا فلزی بریده می شود.



چه چیز در هنگام انجام چنین فرایندی برای صنعتگر ایجاد مشکل خواهد کرد؟ بی شک پاسخ شما به دشواری تبعیت برشکار از خط برش ترسیم شده، اشاره خواهد داشت. بنابراین لازم است تا صنعتکار مورد نظر، در هنگام انجام این فرایند از تسلط کافی بر درز برش برخوردار باشد. در غیر این صورت فرایند در مسیر خود پیش نخواهد رفت.

با دقیقی نظیر دقت مثال یادشده باید گفت که در تکمیل فرایند ساخت یک قطعه و پس از آن اندیشیدن

۱۰-۲ مفهوم تولرانس و تولرنس انطباق

اگل بخطاهای در ساخت قطعات کارگاهی، بهدلیل عدم برنامه ریزی مناسب و صبورانه یا خطای اندازه گیری و اندازه گذاری بویژه در انتقال اندازه هاست. به همین دلیل توصیه صنعتگران خبره و کارآزموده به صرف هشتاد درصد زمان ساخت در محاسبه و نوشتمن برنامه مرحله ای ساخت و اجرای به موقع هر مرحله است.




علاوه بر آن هزینه های که برای ابزارهای اندازه گیری و اندازه گذاری دقیق قطعات در کارگاه می پردازید، بهدلیل ماندگاری آنها - به شرط رعایت نکات فنی - در واقع یک سرمایه گذاری برای پیشگیری از خطاهای آینده است. گاهی قیمت یک گونیای خطکشی بیش از یکصد برابر قیمت مشابه آن است. ولی این مسئله در مقابل خطای خسارت های ناشی از خطاهایی که ممکن است در

تصویر زیر، اشتباه صنعتگر در هدایت برنامه ریزی شده یک تیغه فرزانگشتی (تیغه دم چلچله) و در نتیجه خطای در ورود به قطعه را نشان می دهد. هر چند وی این خطای را اصلاح کرده و سوراخ ذوزنقه ای لازم را به درستی کامل کرده است، اما خسارت به وجود آمده در قطعه قابل ملاحظه و احتمالاً غیر قابل قبول است. اینکه آیا «کارفرما^۱» با توجه به تأثیر اندک این خطای در کار سیستم دم چلچله، آن را می پذیرد یا نه و قطعه را از سازنده تحويل گرفته پایان فرایند ساخت توسط «پیمانکار^۲» را تأیید می کند یا خیر، به میزان انعطاف مهندسی برمی گردد. گاهی مهندسان مقدار چشم پوشی خود را بسیار محدود می کنند. زیرا گاهی هرگونه خطای در ابعاد، بلا فاصله در عملکرد محصول اثر منفی می گذارد.




۱. کارفرما؛ درخواست کننده و بازرگان کلیه مراحل کار
۲. پیمانکار؛ انجام دهنده پروژه و مسئول کلیه مراحل کار

به همین منظور و برای برنامه‌ریزی در ساخت هرچه دقیق‌تر اجزا و سرهمندی موفق آنها، در نقشه‌های کارگاهی، علاوه بر ابعاد و اشکال هر جزء میزان خطای قابل قبول در ساخت قطعات را مشخص می‌کنند. به این ترتیب، ضمن توجه یافتن طراح به نقاط ضعف طراحی انجام‌شده در هنگام مشخص کردن میزان خطای قابل چشم‌پوشی، سازنده قطعه یا قطعات نیز در انتخاب روش ساخت و تجهیزات لازم با توجه به دقت مورد انتظار کارفرما، راهنمایی لازم را دریافت می‌کند.

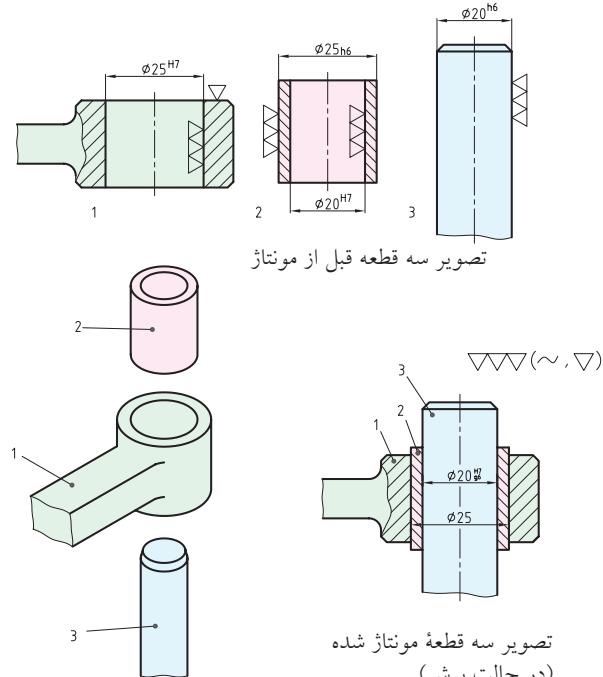



استاندارد بین‌المللی طراحی و ساخت قطعات و محصولات صنعتی «ISO» (DIN) که بعدها به «ISA» و «Tolerance» یافت عالمی را برای تعیین ابعاد مورد نظر کارفرما و میزان «خطای مجاز» یا «تولرانس» در ساخت هر اندازه مشخص کرده است. با کمک این عالم و دستورالعمل‌ها می‌توان از ساخت و سرهمندی اجزاء یک کالای صنعتی

اشر دقت پایین ابزارهای اندازه‌گیری به کارگاه وارد شود ناچیز خواهد بود. بهویژه آنکه عوامل دیگر مانند سرعت حرکت برشی، دبی و جریان مواد خنک‌کننده در فرایندهای ساخت، جهت برآهه‌برداری سطوح با استفاده از یک ابزار خاص و انجام یا صرف نظر کردن از انجام عملیات‌های صاف‌کاری، همه و همه بر روی ابعاد مورد نظر در اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری‌ها اثر منفی داشته و به میزان خطای ابعاد و اشکال می‌افزایند.

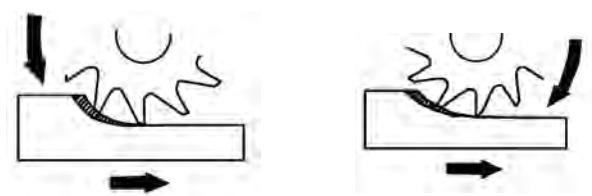


□ سیر تحول استاندارد بین المللی ساخت قطعات صنعتی از DIN به ISA و سپس ISO را پس از تحقیق و بررسی در کلاس بررسی کنید. همچنین منظور از شمارگانی مانند ISO9001 یا ISO9002 را مشخص کنید.

میزان خطای مجاز در ساخت قطعات فلزی امروزه به مدد تجهیزات و روش‌های مدرن ساخت بسیار کاهش یافته و حتی جهت خواب، شیارهای میکرونی حاصل از روش براده‌برداری خاص سطح قطعه را نیز در بر گرفته است. بر این اساس و همان‌گونه که پیشتر گفته شده با استفاده از علائم استاندارد DIN یعنی علائم مثلثی و یا علائم استاندارد کیفیت سطح ایزو، یعنی علامتی که در پیش رو ملاحظه می‌کنید، میزان زبری سطح و خطای مجاز در ساخت آن به سازنده سطح گزارش می‌شود.

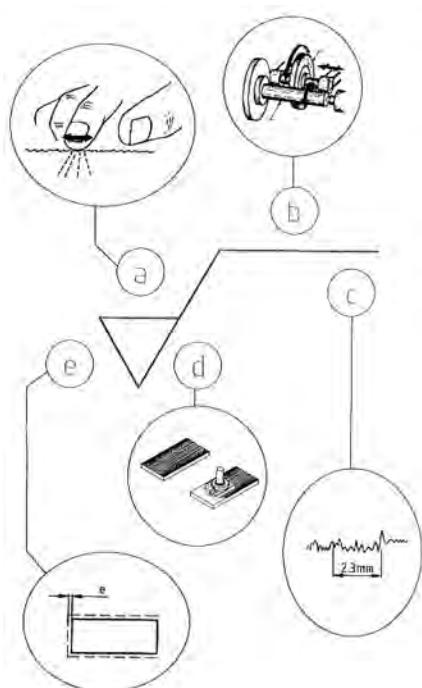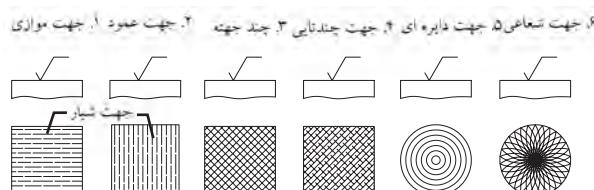


مطابق نقشه طراحی و مونتاز اطمینان حاصل کرد. در صورتی که خطای اندازه‌های ساخته شده در یک کارگاه از میزان خطای مجاز فراتر رفته باشد، نماینده کارفرما موظف است که نقشه یا قطعه ساخته شده را تأیید نکرده و از تولید آن ممانعت به عمل آورد. زیرا این قطعه ممکن است بخشی از یک گیربکس یا قسمتی از یک توربین بادی عظیم‌الجهة و یا جزئی از تجهیزات بسیار حساس پزشکی باشد که با خطای جزئی ولی غیرمجاز خود، منجر به تخریبی بزرگ و یا فاجعه‌ای جبران ناپذیر شود.

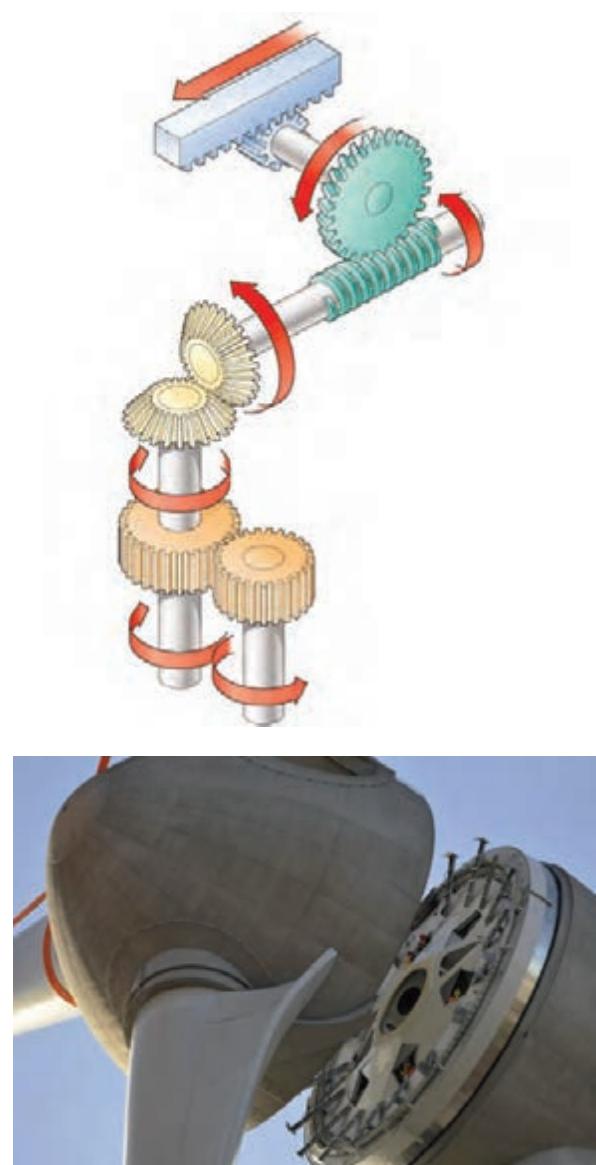

است می‌نویسند.

به عنوان مثال « $Ø40_{-0.2}^{+0.2}$ » به معنی ساخت یک سوراخ یا میله‌گرد به قطر 40 mm با مجوز خطا در ساخت دو ده میلی‌متر بیشتر یا کمتر از این اندازه است. از سوی دیگر ما علاقه‌ای به بزرگتر شدن قطر سوراخ قطعه یا کوچکتر شدن قطر میله که هردو تقریباً جرمان ناپذیرند نداریم. بنابراین توصیه می‌شود که خطای مجاز برای سوراخ‌ها فقط منفی (کوچکتر از قطر اصلی ساختن) و برای میله‌ها فقط مثبت (بزرگتر از قطر اصلی ساختن) باشد. به عنوان مثال اگر از همان قطر نیاز به جفت در هم روندهای باشد، پیشنهاد طراح برای سوراخ $Ø40_{-0.2}^{+0.2}$ و برای میله $Ø40_{-0.2}^{+0.2}$ یا به اختصار $Ø40_{-0.2}^{+0.2}$ است.

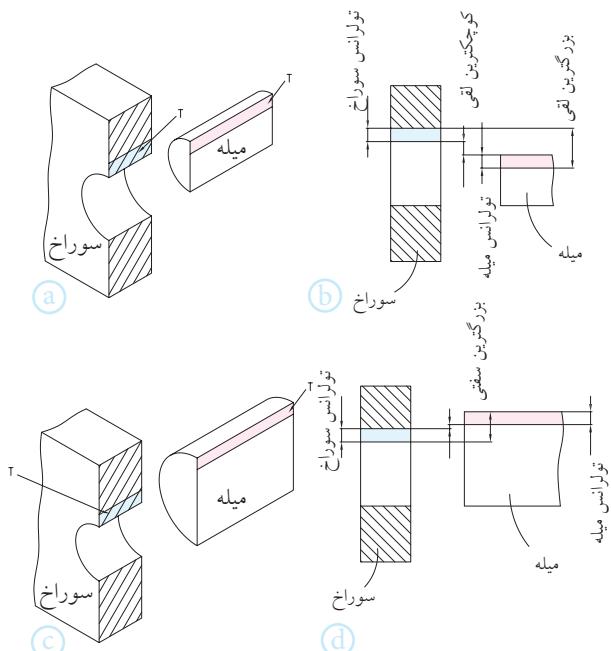


نکته مهم‌تر اینکه قرار است این دو با روند مشخص شده‌ای (روان، فیت یا سفت) در کنار یکدیگر و با موافقیت کار کنند. بنابراین خطای هر یک باید با خطای دیگری مقایسه و مشترکاً خطای قابل قبولی در حرکت مشترک را به وجود آورد که سه عامل صدا، ارتعاش و مخاطره آن

علت این همه حساسیت، در نظر گرفتن شرایط کاری دشواری است که قطعات ساخته شده پس از موتاژ و در جریان استفاده باید تحمل کنند. به عنوان نمونه اجزاء یک موتور خودرو در بیش از یکهزار و پانصد نقطه دارای حرکت‌هایی هستند که گاه دمای 900°C نیز بر روی این حرکت‌ها سایه افکنده و شرایط را دشوارتر کرده است. در نتیجه پس از مدتی، حتی سطوح صیقل یافته دچار افت جلای آینه‌ای و کیفیت کار می‌شوند.




خطا در ساخت یک اندازه معمولاً شامل بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شدن آن اندازه می‌شود. این دو خطرا با علامت مثبت برای خطای بزرگ شدن و منفی برای خطای کوچک شدن به همراه مقدار مجاز هر یک از آنها با واحد میلی‌متر یا میکرومتر در مقابل «اندازه اسمی» آن قسمت از قطعه که نظر اصلی کارفرما و تهیه کننده نقشه

اندازه‌گیری کارگاهی محدودیت دارد و بیش از هزارم میلی‌متر دقت را نمی‌توان از آن انتظار داشت. علاوه بر آن متأسفانه به دلیل وجود حداقل سیزده خطای معمول در حین ساخت قطعات به کمک فرایندهای برآده برداری ساخت سوراخی با خطای مجاز فقط منفی یا میله‌ای با خطای مجاز فقط مثبت یا اصولاً سوراخ و میله‌ای بدون خطای هندسی امکانپذیر نیست. بنابراین با توجه به نوع انطباقی که بین سوراخ و میله لازم است ایجاد شود، میزان تولرانس (مقایسه خطای مجاز سوراخ و خطای مجاز میله در کنار هم) مناسبی برای سوراخ و میله آن تعريف می‌شود.

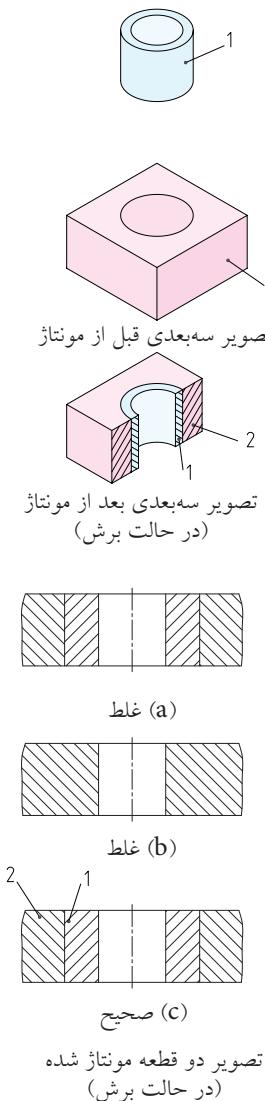

برای طراح قابل چشم‌پوشی باشد. در این صورت خطای هر یک از آنها «تولرانس» و خطای هم‌پوشانی و کار مشترک آنها را «تولرانس انطباق^۱» می‌نامند. مثلاً در یک دستگاه پرس (مطابق تصویر)، تولرانس انطباق سیلندر و پیستون‌های هیدرولیک فقط می‌تواند به اندازه‌ای باشد که در حرکت روان فک بالایی (سننه) به سوی فک پایین (ماتریس)، به هیچ وجه مشکلی ایجاد نگشته و به قطعات خسارتی وارد نکند.

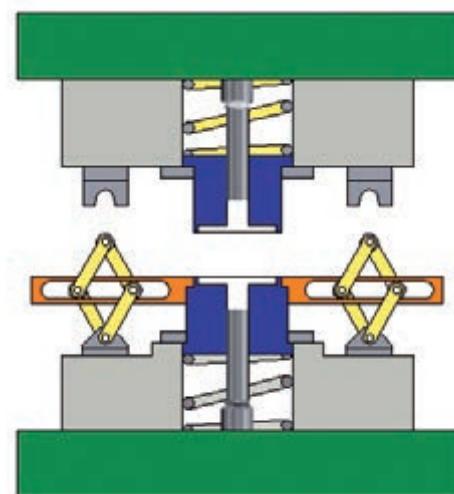


□ آیا در ساخت پیچ و مهره‌های معمولی نیز تولرانسی برای انطباق در نظر گرفته می‌شود؟ چرا؟



1. machining tolerance

به دلیل اهمیت مبحث انطباق علائم استاندارد زیادی برای نشان دادن موقعیت‌های مختلف آن در کتابهای آموزش صنعتی مطرح شده است.

□ در تصویر زیر چند سطح انطباقی قابل تشخیص است؟ به نظر شما نوع انطباق این سطوح لق، روان، فیت، سفت یا خیلی سفت است؟ پیشنهاد خود را برای ساخت هر یک از اجزاء با کمک علائم مثلثی استاندارد دین DIN (شکل) بر روی قسمت باز شده قطعات ترسیم کرده، صحت رسم خود را به تأیید مرتبی رسم فنی خود برسانید.

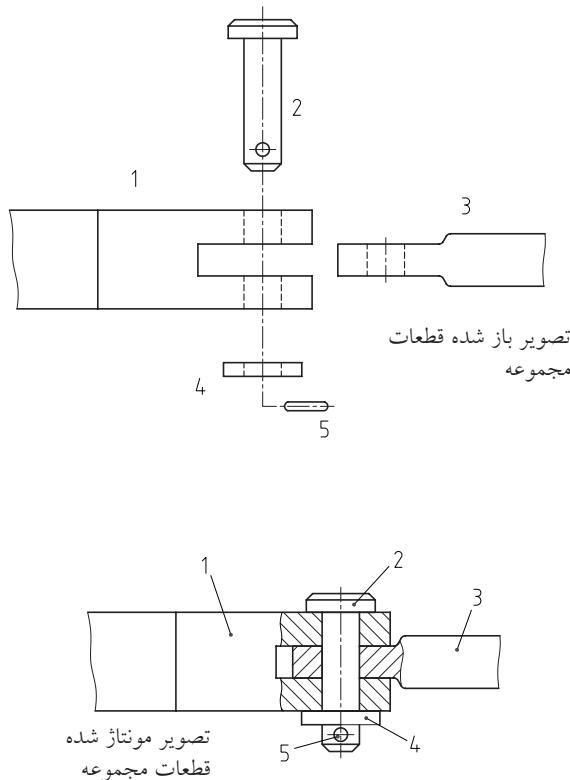


۱۰-۳ حفاظت سطوح

اکنون که با دشواری ساخت سطوح مختلف قطعات فلزی با کمک ابزارهای کارگاهی و طبق استانداردهای «تولرانس» و احتمالاً «تولرانس انطباق» آشنا شده‌اید،

جدول زیر نمونه‌ای از جداول پیشنهادی برای انطباق سوراخ و میله به صورت روان، فیت (متوسط) و محکم را نشان می‌دهد که در آن برای معرفی موقعیت انطباقی سوراخ‌ها براساس استاندارد از حروف بزرگ لاتین و برای موقعیت انطباقی میله‌ها از حروف کوچک لاتین استفاده شده است. همچنین حرف H یا h نشانه انتخاب سوراخ یا میله به عنوان سطح بدون خطای انطباق است. در این صورت به سطح بدون خطای سطح ثابت می‌گویند. مثلاً H^{+0.062}_{-0.080} یعنی سوراخی بدون خطای مجاز انطباق از کلاس تولرانس «۹۰» (با بزرگ شدگی نسبت به قطر اسمی). چنین سوراخی می‌تواند با میله‌ای که کوچک‌تر از اندازه واقعی خود ساخته شده‌است (به اندازه ۰/۱۸۰ mm تا ۰/۰۸۰ mm) به صورت لق و یا روان انطباقی را تشکیل دهد.

ردیف	نوع انطباق	میدان تولرانس	مثال برای قطر	تصویر مونتاژ شده قطعات مجموعه
			سوراخ	میله
۱	انطباق آزاد لق	H9/d10	۴۰ ^{+۰.۰۶۲} _{-۰.۰۸۰}	
۲	انطباق آزاد روان	H9/e9	۴۰ ^{+۰.۰۶۲} _{-۰.۰۹۲}	
۳	انطباق آزاد معمولی	H8/f7	۴۰ ^{+۰.۰۳۹} _{-۰.۰۵۰}	
۴	انطباق آزاد دقیق	H7/g6	۴۰ ^{+۰.۰۲۵} _{-۰.۰۲۵}	
۵	انطباق ثابت متوسط	H7/h6	۴۰ ^{+۰.۰۲۵} _{-۰.۰۱۶}	
۶	انطباق نسبتاً محکم	H7/n6	۴۰ ^{+۰.۰۲۵} _{-۰.۰۱۷}	
۷	انطباق محکم	H7/p6	۴۰ ^{+۰.۰۲۵} _{-۰.۰۲۶}	
۸	انطباق خیلی محکم	H7/p6	۴۰ ^{+۰.۰۲۵} _{-۰.۰۲۳}	

با «کاغذ سمباده^۱» یا «ذرات ساینده^۲» می‌گویند. چنانکه در تصویر مشاهده می‌کنید، ذرات ماسه‌ای ساینده بر روی بستری از کاغذ چسبانده شده‌اند.

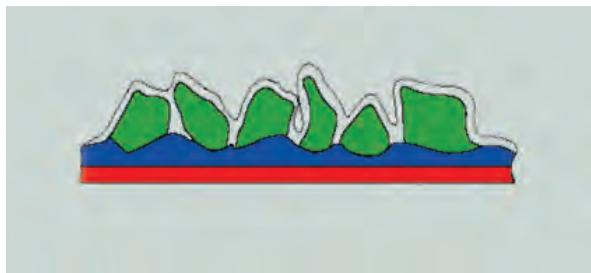

برای صیقل کاری کالاهای تزئینی و غیر صنعتی می‌توان از صیقل دهنده‌هایی مانند خاکاره و یا خاک‌اجر خیس نیز استفاده کرد. این کار باعث جلای چشم‌نوازی در آنها می‌شود. در صنعت این‌گونه جلای خاص را با کمک خمیرهای حاوی ذرات الماس به ابعاد $0/04\text{mm}$ ایجاد کرده و به نتیجه کار که سطحی با قابلیت انعکاس تقریبی تصویر است، «جلای آینه» می‌گویند.



1. Emery paper

2. Abrasive MAT

باید ترتیبی داد که سطوح مورد نظر در طول کار خود، تا جای ممکن در مقابل عوامل مخرب مقاومت کرده و مشخصات فنی خود را حفظ کنند. این مسئله به تعریف عمر مفید (بر حسب صحت - ساعت) برای محصولات مکانیکی منجر می‌شود.

چنانچه تدبیر لازم برای حفاظت سطح پیش‌بینی نشده باشد، عوامل ساینده و خورنده در طول زمان و نیروهای ناگهانی یا مستمر، شرایط جدول شده سطح قطعه را از بین برده و خواست اولیه از طراحی قطعه را ناکام می‌کنند.

برای تحقق خواسته‌ها و انتظارات فنی از یک سطح باید آن را صیقل داد و به روش آبی‌کاری، آب‌کاری، لاک و رنگرزی در مقابل عوامل مخرب ایمن و مقاوم ساخت.




۱۰-۳-۱ صیقل کاری^۱

اگر به جای استفاده از ابزارهای فلزی، از ذرات ماسه برای سایش و براده‌برداری استفاده شود، خارج از بحث سنگرزی و تجهیزات نیمه‌سنگین آن، فرایند را صیقل کاری

1. Pdishing

۱۰-۳-۲ آبکاری


واژه «آبکاری» در صنعت متأسفانه به دو منظور متفاوت در پوشش دهی سطوح فلزی استفاده می شود (همانند واژه آببندی). در مورد ابزارآلات یا قطعاتی با تنש‌های کاری بسیار زیاد مثل شمشیر یا بوش منظور از آبکاری، حرارت دادن تا سرخ شدن فلز و سرد کردن در محلول‌هایی با خواص متفاوت است.

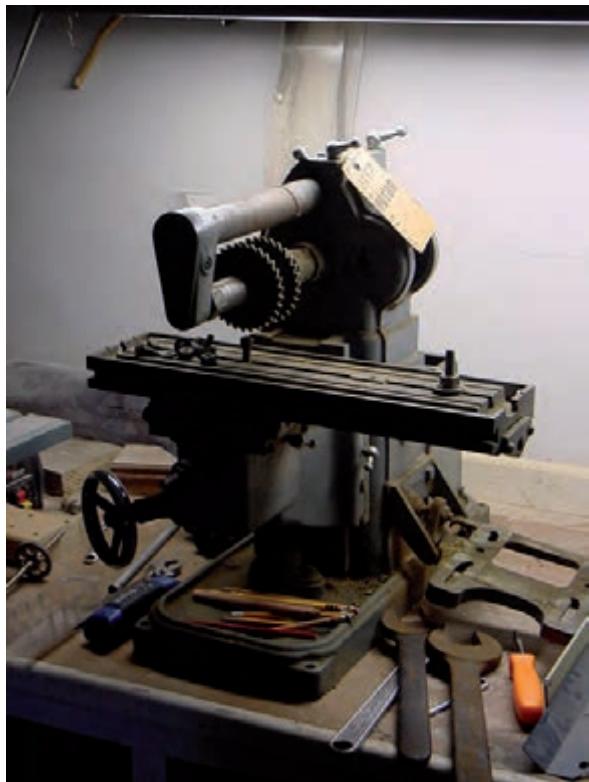

تقریباً تمامی فلزات (بجز چهار نوع) زنگ می‌زنند و این زنگ (اکسید) رنگی متفاوت با رنگ یا جلای فلز دارد. اکسید تمامی فلزات از خود آنها سخت‌تر است. بنابراین اگر با یک حرارت کنترل شده قطعه فلزی تا حدودی اکسید شده و بلاfaciale در روغن سرد شود، لایه اکسیدی آبی رنگی روی آن را می‌پوشاند که سخت‌تر از سطح صیقل خورده قبلی است. این عمل را معمولاً به روی پیچ‌های خودکار که بسیار پر مصرف هستند، انجام می‌دهند.




□ نام فلزاتی که زنگ نمی‌زنند کدام است؟
«آبکاری» برای سخت‌کاری فلزاتی پیشنهاد می‌شود که اکسید یا زنگ آنها به دلیل درصد کربن پایین چندان متخلخل و فعال نباشد. زیرا در غیر این صورت زنگ فلزی خاتمه پذیر نبوده و ادامه می‌یابد. در این صورت پدیده «خوردگی^۱» در قطعه حتمی است.

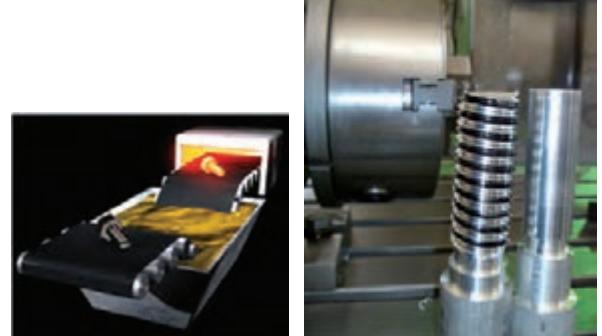



1. Coresion

معنی دوم «آبکاری» نشاندن پوشش نازکی از یک فلز گرانقیمت با خواص بالا بر روی یک فلز پایه با کمک انرژی و محلولی مناسب است. این عمل در داخل پیلهای الکتریکی انجام شده و نتیجه‌ای به مراتب بهتر از گرمایش و تبرید (سردکردن) یک جنس ثابت را دارد.

رشته‌های سیم بکسلی که گاهی وزنهای را تا ارتفاع ۱۱۵m بالا می‌برند، یا در شرایط جوی بسیار ناگوار کوهستانی از استقامت دکلهای عظیم برق محافظت می‌کنند، همگی برای پرهیز از خوردگی یا خستگی با فلزاتی مانند کروم، نیکل، مس و کادمیم پوشش داده می‌شوند.

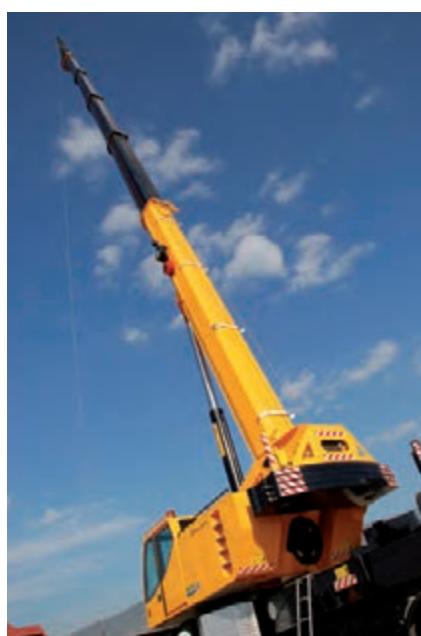

□ چرا لبه برخی ابزارها دارای رنگی متفاوت با بدنه آنهاست؟

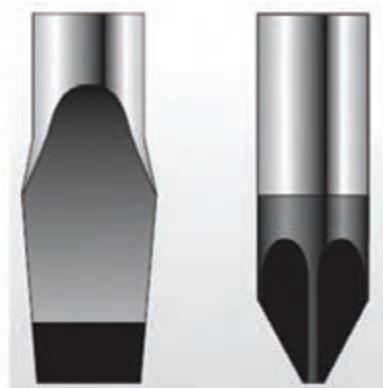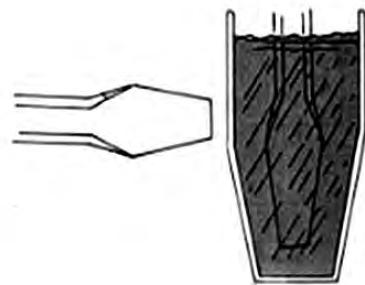

این عمل را «کوئینج» کردن یا «آبداده» کردن می‌گویند.

البته در ابزارهای امروزی تکنولوژی نصب لبهایی از جنس فلزات تندبر بر روی بدنه ظاهری یک فلز ارزانتر، جایگزین این روش شده است.



شیر آلات ساختمانی، مجسمه‌های شهری و لوازم تزئینی یا بدليجات از نمونه کالاهای دیگری هستند که ممکن است به روش آب‌كاری اجزاء آنها را در برابر خوردگی یا ضربه مقاوم کرده باشند.



در پیستون موتورهای دیزل که حرارت 900°C در هر ثانیه چهارصد بار تحمل می‌کنند، بالاترین رینگ پیستون حرارت‌ها و تنש‌های خاصی را تحمل می‌کند و بنابراین بسیار سخت‌کاری شده‌است.

حتی شیار مربوط به این رینگ نیز آب داده شده و سخت شده‌است. به تفاوت رنگ آلومینیم پیستون در قسمت زیرین رینگ نزدیک به پیشانی (رینگ آتشی) دقت کنید.



عمل آب‌كاری را معمولاً در ظروف چدنی انجام می‌دهند زیرا در جریان آب‌كاری یک سطح توسط فلز گرانبها و خوش خواص، محلول داخل پیل (الكتروولیت) تجزیه می‌شود.

در تصویر زیر یک مهر را مشاهده می‌کنید که جنس زمینه آن از قسمت پشت قابل مشاهده است. این ابزار برای آنکه در برابر ضربات پیاپی مقاوم باشد آب‌كاری شده‌است.



رنگ شده‌ای است که تلولی دانه‌های رنگ پاشیده شده روی آن به خوبی قابل مشاهده بوده و جلوه زیبایی به نام رنگ متالیک را به وجود آورده است. این روش را روش «الکتروستاتیک» در رنگ‌کاری می‌نامند.



رقیب جدی این روش، روش غوطه‌وری در رنگ است که دارای اطمینان بالا ولی نمایی ساده پس از اتمام کار است.



۱۰-۴ اتصالات موقت و دائم

در پایان ساخت موفقیت‌آمیز قطعات یک محصول کارگاهی، با استفاده از سه روش اجرایی آنها را به هم متصل می‌کنند. این سه روش عبارت‌اند از:

چنانچه به جای سخت کردن سطح کالا قصد افزایش جلوه و زیبایی آن را داشته باشد باید از رنگ‌های سلولوزی (طبیعی) یا رزینی (مصنوعی) استفاده کنید. این کار قطعات را در مقابل خوردگی نیز مصون می‌دارد.



رنگ‌ها را می‌توان با یک قلم خوب بر روی کار کشید و یا با پیستوله به روی آن پاشید. روش دوم اگرچه گرانتر است اما نتایج بهتری دارد.



در کارخانه‌های خودروسازی و در روش رنگ پاشی پیستوله‌ای که این‌بار با کمک تفنگ‌های پاشش انجام می‌شود، برای اطمینان از کامل شدن رنگ‌کاری و پوشش تمام قسمت‌ها، به ذرات رنگ با الکتریکی منفی و به بدنه عریان خودرو بار الکتریکی مثبت می‌دهند تا شلیک رنگ به سمت بدنه کامل و دقیق شود. نتیجه کار سطح

ابزارک، می‌تواند آن را به یک اتصال از دسته «اتصالات دائم» تبدیل کند. اتصالاتی که با بازشدن آنها معمولاً تخریبی در قطعات کار متصل شده، به وجود می‌آید. بنابراین این دسته‌بندی‌ها به شرایط ایده‌آل اتصال‌کاری و موئتاز وابسته هستند.



- روش اتصال با ابزارک‌ها (مکانیکی^۱)

- روش اتصال با چسب‌ها (شیمیایی^۲)

- روش اتصال با فشار و حرارت (متالورژیکی^۳)

در تصویر زیر ابزارک‌هایی مانند سوزن، میخ و پیچ را که به علاوه خار، پین و گوه در اتصال موقت قسمت‌های مختلف یک محصول صنعتی استفاده می‌شوند، ملاحظه می‌کنید.



روش‌های «اتصال موقت» روش‌هایی از اتصال هستند که قصد برقراری ارتباط دائم بین اجزاء را در این روش‌ها دنبال نکرده‌باشیم. و راه برای تجدید نظر یا تعویض ساده و بی تخریب اجزاء فراهم باشد. از آنجا که «تخرب نشدن» به هنگام باز شدن اتصال شرط اساسی دسته‌بندی آنها به اتصال موقت، نیمه موقت و دائم است بنابراین، انجام غیر اصولی و عجولانه روش اتصال موقت با استفاده از یک


1. Mechanical Fasteners

2. Chemical FAS.

3. Metallurgy FAS.

از سوی دیگر در محاسبه و ساخت اتصالات پرچ‌ها، بر خلاف پیچ، میخ و منگنه یا حتی میخ پرچ‌ها، محاسبات دقیق انقباض و انبساط در جریان کار نیز لازم است. اتصالات شیمیایی، نوع و ایده دیگری از روش‌های اتصال قسمت‌های هم‌جنس یا غیر هم‌جنس یک کالای کارگاهی هستند که استفاده از چسب‌ها را دربر می‌گیرند.

چسب‌های امروزی با ترکیبات مختلف، روش‌های آماده‌بکار و قدرت چسبندگی متفاوتی دارند و از برخی از آنها می‌توان برای اتصال مواد غیر هم‌جنس و حتی با قابلیت اتصالات دائم بهره‌گرفت.

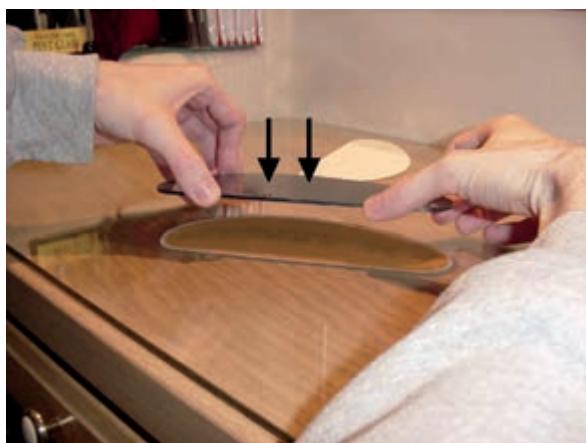

■ با چه روش‌هایی می‌توان چسب‌ها را برای کار آماده کرد؟ (عمل آوری چسب‌ها) از کتاب‌هایی مانند کتاب اجزای ماشین کمک بگیرید.

«لحیم‌کاری» پیشنهاد دیگری برای اتصال قطعات به یکدیگر است که برخی آن را جزء اتصالات نیمه‌موقت و برخی از اتصالات دائم می‌دانند. در این روش مواد واسطه لحیم‌کاری در دمایی پایین‌تر از دمای ذوب مواد متصل شدنی، نرم شده و پس از در بر گرفتن محل اتصال

به این ترتیب، در برخی تقسیمات «پرچ‌کاری» جزو اتصالات دائم بشمار رفته است. بهویژه آنکه در اغلب موارد جدا کردن اتصال پرچی برای تعویض اجزا (مانند اجزای به کار رفته در پیکرۀ یک هوایپما)، با تخریب آن جزء همراه می‌شود.




امروزه روش‌های اتصال جوشی فلزات به حدود ۲۰۰ دویست (۲۰۰) حالت مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که تفاوت آنها در انرژی مصرفی برای ایجاد حرارت مستقیم (ذوب) یا غیر مستقیم (در اثر مالش و اصطکاک) قدرت یا استحکام درز اتصال (غیر تخریبی) و البته خطرات و الزامات فرایند آنهاست.



با استفاده از روش‌های جوشکاری می‌توان مواد هم جنس (مثل دو قطعه فولاد) و یا غیر هم جنس (مانند فولاد با چدن) را در موقعیت‌های مختلفی که هر یک را با علامت

(ترکنندگی)، سرد شده و اتصال را کامل می‌کند.

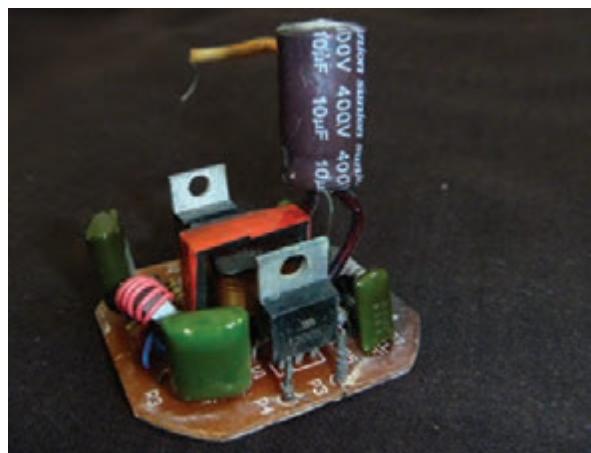


□ جنس سیم لحیم معمولی چیست؟

پس از روش‌های موقت اتصال فلزات کاربردی‌ترین روش پیوند اعضاء کالای کارگاهی، روش اتصال ذوبی یا جوشکاری است که می‌تواند به دو صورت کلی، «حال جوش» و یا «درز جوش» و بصورت «ذوبی» یا «اصطکاکی» پیوند بین اجزاء را فراهم کند.



با توجه به تصاویر و مقایسه آنها، واژگان لاتین تصویر زیر را به فارسی برگردانده و جدول کاملی از استانداردهای نشانه‌گذاری اتصالات جوشی را با کمک کتاب‌های جداول استاندارد تهیه کنید. سپس این جدول (جدول‌ها) را در ابعاد A3 ترسیم و در کلاس درس نصب کنید.

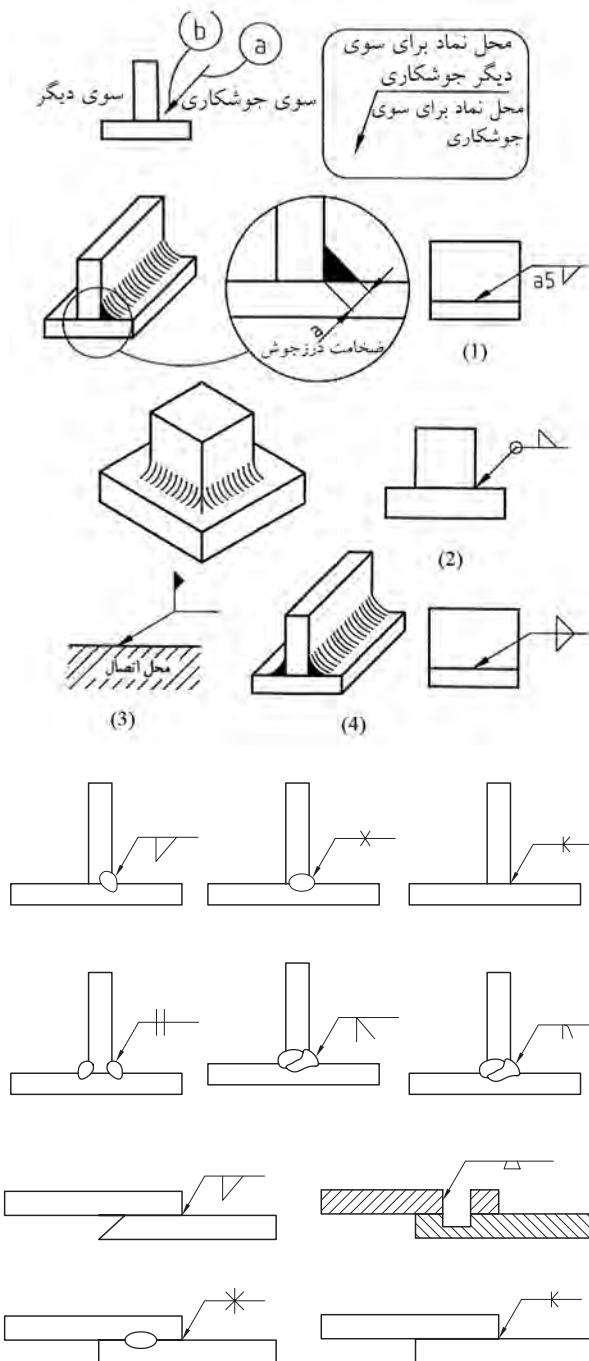

استاندارد شده‌ای معرفی می‌کنند، پیوند دائمی داد.



چنانکه ملاحظه می‌کنید، حالت‌های اتصال جوشی نیز متعدد و بسیار است و نام‌های مختلفی دارد که آگاهی از آنها به کمک کتاب‌های «جدوال و استاندارد» (وستران) برای ورود به بازار اتصالات دائمی الزامی است. طبق آخرین آمارهای مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، سالانه بیش از ۳۶۵ میلیارد تومان (یعنی معادل روزی یک میلیارد تومان) دستمزد جوشکاری بخش‌های مختلف صنعت کشور، به گونه‌ای پرداخت می‌شود که متأسفانه به دلیل حرفه‌ای نبودن جوشکاران ایرانی، بخش زیادی از آن نصیب مهاجرین دیگر کشورها می‌گردد.

نام اتصال	نقطه جوش	خطی	سطعی	نماد
نام اتصال	گوشه	○	⊖	=

| نام اتصال |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| نم | نم | نم | نم | نم |

| نام اتصال |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| نم | نم | نم | نم | نم |

مجاری و لوله‌های گاز در کارگاه‌های جوشکاری با گاز «اکسی استیلن» که مجهز به شبکه گازرسانی ویژه جوشکاری هستند، باید مطابق تصویر باشد. انشعاب گیری لوله‌ها از خط لوله اصلی گاز به سمت پایین (آویزان)، مانع از پس زدن شعله‌ها از مشعل جوشکاری به سمت انبار اصلی کپسول‌های گاز می‌شود.



در تصویر زیر میز و الحاقی‌های لازم برای جوشکاری گاز که توسط خود جوشکار برای سهولت عملیات جوشکاری ساخته شده و در آن مشعل گیر و جایی برای پودر کاربید ایجاد شده است، ملاحظه می‌کنید.



از آنجا که فرایند جوشکاری اغلب با انتشار بخار و دود یا نور شدید و اشعه‌های خطرناک همراه است، در کارگاه‌های آموزش تخصصی این حرفه از کابین‌های فلزی و یا اتافک‌های مجزا، برای جدا کردن هر هنرجو از دیگران بهره‌گرفته شده است. به این ترتیب محافظت عمومی از اشعه‌ها، اجسام داغ، دخالت افراد غیرحرفه‌ای یا غیر مسئول مهیا می‌شود.



□ در مورد شماره شیشه‌های ماسک جوشکاری و میزان شفافی یا کدری آنها تحقیق و نتیجه را در کلاس درس ارائه کنید.



□ با کمک مربی خود درز اتصالی را ایجاد و برجستگی‌های اضافی آن را سنج بزنید. چنانچه از پروفیل‌های در و پنجره‌سازی استفاده کرده‌اید، دستگاه جوش را روی ۵۰، ۷۵، ۱۱۰ آمپر تنظیم و نتیجه آن را یادداشت کنید.



انتخاب چفت و بست و گیره مناسب با موقعیت دهی لازم برای اتصال، ۸۰٪ زمان فرایند جوشکاری را به خود

از ابزارهای اصلی کارگاه جوشکاری، اره آتشی است که کار با آن، برای برش پروفیل‌ها و میل‌گردها، بسیار حساس و خطرناک است بهویژه هنگامی که اطراف این ماشین ابزار فضای کافی برای حرکت صنعتگر (مانور) نباشد. در صورتی که در کارگاه میزبان خود از اره آتشی‌های سنتی (مانند تصویر) استفاده می‌کنید، حتماً سرعت دوران و جهت چرخش دیسک یا تیغه برشی را روی کلگی دستگاه و در محل مناسب بنویسید و اطراف آن را از وسایل مزاحم یا قطعات مستعمل خالی کنید.



در کارگاه‌های جوشکاری برق، مراقب رطوبت اشیاء پیرامون و اشعه آزاده‌هندۀ جوشکاری باشید. همچنین استفاده از ماسک مناسب و لباس جذب و بی چروک، دستکش و لوازم جابه‌جاوی و تبرید (سردکردن) قطعه کار را به هیچ وجه ترک نکنید.



انتخاب آمپر مناسب (شدت جریان الکتریکی مورد نیاز جوشکاری) بر اساس ضخامت قطعات کار و با استفاده از تجهیزات مختلف مانند ترانس جوش پله‌ای (با انتخاب محدود)، ترانس جوش فلکه‌ای (با انتخاب آمپر نامحدود) و ترانس‌های جوش پیشرفته، به مهارت جوشکار و زاویه مناسب کاری وابسته است. اما انتخاب الکترود یا روش درست جوشکاری باید با توجه به استانداردهای صنعت جوشکاری انجام شود.






روش‌هایی مانند جوشکاری «تیگ^۱» و «میگ^۲» و «مگ^۳» می‌توانند جوش‌هایی با حدود دو برابر استحکام نسبت به جوش برق معمولی با الکترودهای روکش دار در فلزات آهنی را به وجود بیاورند ولی به همان نسبت به حساسیت و حرارت و اشعه‌های مضر بیشتری نیز برخوردارند.

^۱. روش جوشکاری با استفاده از الکترود تمام نشدنی تنگستنی و گاز محافظ خنثی (تیگ TIG)



^۲. روش جوشکاری با استفاده از الکترود (سیم جوش) قرقه‌ای و گاز محافظ خنثی مانند آرگن (میگ MIG)

^۳. روش جوشکاری با الکترود قرقه‌ای و گاز محافظ فعال مانند (MAG) CO₂

اختصاص می‌دهد. تصویر زیر یک گیره مونتاژ کاری را نشان می‌دهد که عمود کردن اجزاء نسبت به هم با کمک آن آسان و دقیق خواهد شد.

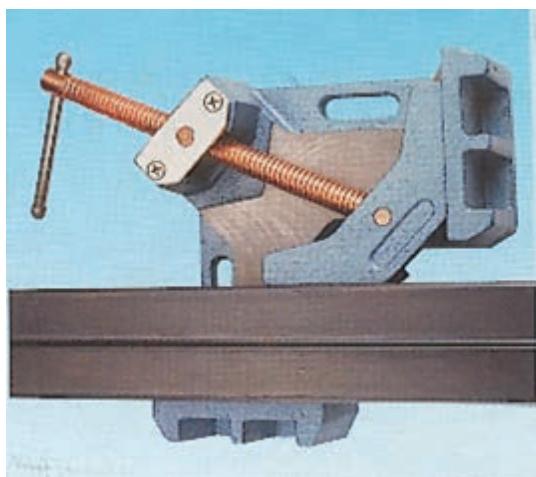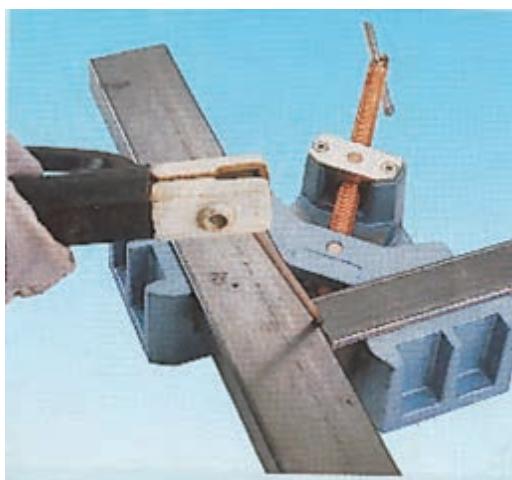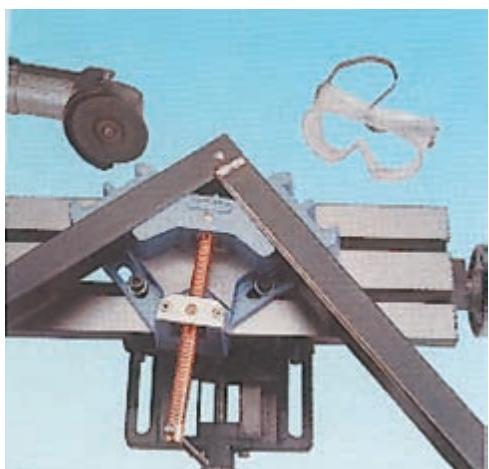


خسارت دیده تا مرحله احیای کامل دنده‌های از دست رفته را ملاحظه می‌کنید.

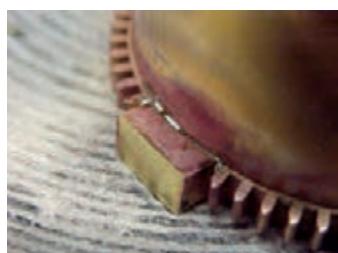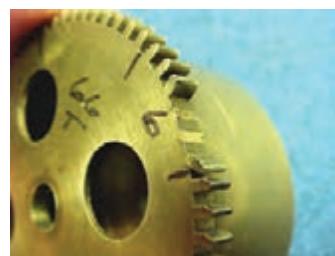

جوشکاری با تجهیزات و مواد برخی از این روش‌ها مثل جوشکاری با گاز «آرگن» نیاز به لباس مخصوص (قرمز کامل) دارد تا از آسیب‌های اشعه جوشکاری در آن در امان باشد.

با توجه به آمپراژ بالای فرایندهای جوشکاری برق و حساسیت بدن انسان در مقابل جریان‌هایی با آمپر کمتر از $0.5A$ ، فضای انتخاب شده جهت انجام جوشکاری را به دور از رطوبت‌ها و در محیطی ایمن و عایق در نظر بگیرید تا علاوه بر حفظ سلامت خود، از سلامت اتصال دائم به وجود آمده نیز اطمینان حاصل کنید.

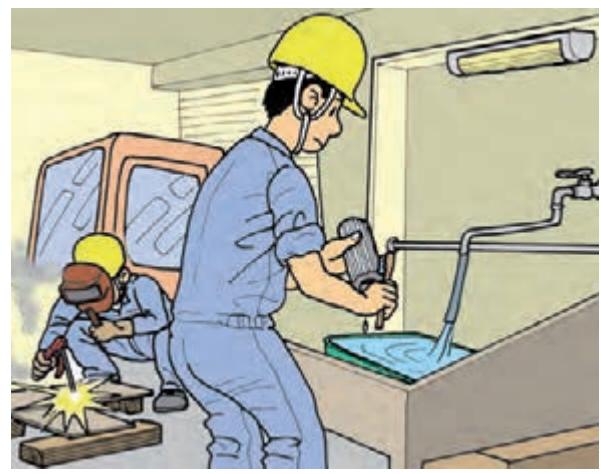

در کارگاه مونتاژ و سرهم‌بندی، گاهی از تجهیزات اتصال کاری دائم فلزات برای ترمیم قسمت‌های شکسته و از هم گسیخته قطعات نیز استفاده می‌شود. در واقع جوشکاری را می‌توان در دو حوزه «ساخت» و «تعمیر» انجام داد. حتی گاهی هدف از جوشکاری، تنها احیای مجدد بخشی از قطعه برای آماده‌سازی جهت برآورده‌داری است که به آن «جوشکاری‌های ترمیمی» گفته می‌شود. در تصویر زیر، جوش ترمیمی یک چرخ دنده برنجی

اگل، سلامت قطعات ساخته شده (بهویژه اگر غیر فلزی باشند) و حتی گاهی فرد مونتاژکننده به خطر بیفتد. این مشکل در عجله برای مونتاژ قطعات و ناموفق بودن تلاش - که باید قدری عادی تلقی شود - شدت می‌گیرد.



□ اصل ۲۰/۸۰ پاراتو در انجام مرحله‌ای کارها را برای کلاس خود یادآوری کنید.

بهترین راه برای حفظ سلامت خود و کارگاه و در نهایت محصول و نیز حفظ سلامت فرایندهای ساخت و تولید، تهیه «چک لیست^۱ هایی» جهت مقایسه و بازرگانی صحت انجام تک تک مراحل کار است که به آن پایش

۱. Checklist


پس از پایان اتصال قطعات بهویژه در روش‌های اتصال دائم، باید از صحت اتصال در حد انتظاری که از محصول می‌رود، اطمینان حاصل کرد. زیرا اغلب نارضایتی‌ها نسبت به شکستگی و از هم گسیختگی اجزاء کالاهای صنعتی قبل از پایان عمر مفید آنها یا کل کالاست. مثلاً در فرایند کامل جوشکاری فلزات، روش‌هایی برای تست درستی جوش‌های به وجود آمده توصیه شده و با استفاده از اسپری‌های ترکیاب یا امواج صوتی یا رادیویی می‌توان بدون تخریب کالا از صحت اتصال آن اطمینان حاصل کرد.



۱۰-۵ موارد ایمنی

برخلاف روش‌های ساخت قطعات فلزی و غیر فلزی که هر یک دارای دستورالعمل مشخص و الزامات و نکات ایمنی از پیش تعریف شده هستند، متأسفانه دستورالعمل‌های سرهم‌بندی و مونتاژ صحیح قطعات و اجزای صنعتی چندان استاندارد و مکتوب نشده است. این مسئله در کنار شور^۱ به پایان رساندن کار و اتمام مراحل مختلف ساخت تا رسیدن به محصول نهایی که قدری بر روی دقیقیت صنعتگر اثر منفی دارد، باعث می‌شود که

نظر شما وجود و درج آن در چکلیست فرایند مذکور الزامی است.

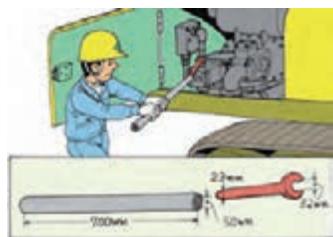

.....*



.....*



.....*



.....*



.....*

صحت یا کترل کیفیت (QC) گفته و حتی برای آن برچسبی به همین نام طراحی کرده‌اند. در کارگاه‌ها و کارخانه‌های دارای عنوان مطرح (برند) صنعتی، در پایان ساخت هر جزء اساسی از محصول نهایی، بر روی آن جزء برچسب «QC» زده می‌شود تا شما را از صحت عملکرد و ابعاد آن جزء و حتی حداقل بودن صدا، ارتعاش و مخاطرات (H.V.N) در حین ساخت آن قطعه بر اساس شماره استاندارد مشخص، مطمئن سازد.



■ با کمک مربی خود یک چکلیست (لیست کترول مراحل کار) با بندهای پیشنهادی خودتان برای فرایندی خاص طراحی و در طول انجام کار کارگاهی به تکمیل آن پیردادیز.

■ برای هر یک از تصاویر زیر، جمله‌ای بنویسید که به

1. Quality Control

برای این منظور محل جمع‌آوری قطعات از جنس‌های مختلف، قطعات سالم، قطعات معیوب و زیاله‌های کارگاهی را از یکدیگر جدا کنید. وسایل حرارتی را به صورت ایمن روشن کرده در پایان کار از خاموشی کامل آنها اطمینان حاصل کنید و کپسول‌ها، شیلنگ‌ها و مجاری را در موقعیت کاملاً حفاظت‌شده و در معرض اطفای حریق (آتش‌نشانی) سریع قرار دهید.



در کارگاه فلزکاری و سایت‌هایی که عملیات فلزکاری در آنها انجام می‌شود، دو کپسول اکسیژن (سوزاننده) و اکسیاستیلن و گاز کاربید (سوختنی) به‌طور معمول استفاده‌های زیادی برای اتصال (جوشکاری) و یا برش کاری دارند که در کنار کپسول‌های گاز آرگون و CO₂ برای جوشکاری‌هایی به همین نام، نیاز شما برای شناخت روش کار با کپسول‌های گاز تحت فشار، رنگ و

گاهی مونتاژ قطعه‌پایان یافته باشیستی بر روی قطعات و اجزای دیگری انجام شود که اطلاعات فنی آنها در دست صنعتگر نبوده و آنها را در کارگاه‌ها و کارخانه‌های دیگری ساخته‌اند. در این صورت باشیستی توصیه‌های مونتاژکاری و نظرات خاص صنعتگران دیگر مؤثر در ساخت اجزای مختلف آن کالای صنعتی را جویا شوید. مثلاً اگر حاصل کار شما در کارگاه فلزکاری طراحی (یا بازسازی) و ساخت قطعه‌ای معیوب از یک بیل مکانیکی بوده است. بهنگام مونتاژ آن علاوه بر رعایت احتیاط و عدم تحرک اجزای دیگر، باید از برنامه نوشته شده مونتاژکاری برخوردار باشید. به این ترتیب خسارتی متوجه شما یا اجزاء ماشین به‌ویژه جزء تازه ساخته شده – که نیاز به آب‌بنای جهت خوشکار شدن دارد – نمی‌شود. به همین دلیل در هنگام طراحی قطعات صنعتی لحظه مونتاژ آنها را باید در نظر داشت!


کارگاه‌های مونتاژکاری و یا کارگاه‌های فلزکاری که در آنها کار مونتاژ و سرهم‌بندی اجزاء محصول نیز انجام می‌شود، معمولاً محیط‌های نسبتاً شلوغ و آکنده از اجزایی با ابعاد و جنس‌های مختلف هستند که اگر تخریب و دورریزشدن برخی قطعات هنگام مونتاژ یا جداسازی قسمت‌هایی از آنها را هنگام نصب بر روی یکدیگر به این مسئله اضافه کنیم، محیط کاری حساس با امنیت پایینی را به وجود می‌آورد.

بنابراین دور نگهداشتن سه جزء مثلث آتش‌سوزی یعنی، حرارت، اکسیژن و ماده سوختنی از یکدیگر، در این کارگاه‌ها، اولین اقدام ایمنی است.



۱. در نظر داشتن مونتاژ به هنگام طراحی یک محصول را «DFA» می‌گویند (Design For Assembling)

الزامات مراقبی کپسول‌ها، آشکار می‌سازند. فراموش نکنید که کترل یک شعله برافروخته شده یا جرقه ایجاد شده مشکل و بسیار حساس‌تر از ایجاد آن است همان‌گونه که در صنعت خودرو متوقف کردن اتومبیل از به حرکت در آوردن آن اهمیت بیشتری دارد.

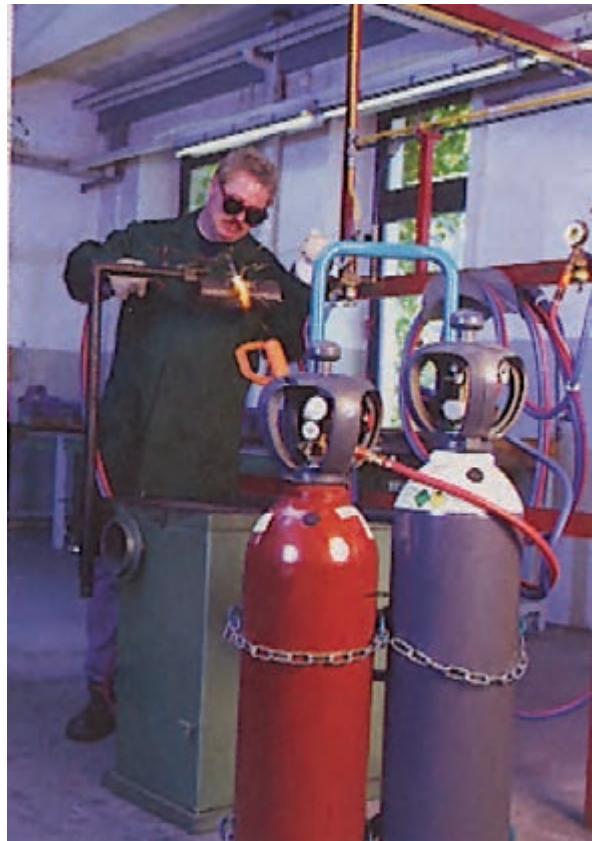



۱۰-۶ پروژه‌های تکمیلی فلزکاری

فرض کنید که قصد بازسازی گیره‌ای مانند تصویر زیر را داریم. آیا می‌توانید برای مواد قسمت بدنی در جنس مواد و روش ساخت ایده‌ای مطرح کنید؟




گاهی لازم است برای پی بردن به علت برخی ظرافت‌های موجود در یک قطعه به عنوان یک صنعتگر فلزکار، طرح ساده‌شده‌ای از آن را در ذهن پرورانده و آن را در همان کارگاه ارزان‌قیمت فلزکاری کنید. به این ترتیب و با شبیه‌سازی فرایند ساخت می‌توان تا حدود زیادی به دلایل اصلی پله‌ها، سوراخ‌ها، قوس‌ها و حتی طرح اصلی کالای موجود (که قصد بازسازی آن را دارید) پی برد. می‌گویند این‌شیوه فیزیکدان بزرگ قرن اخیر، بزرگ‌ترین تجربه‌کننده «آزمایشگاه‌های ذهنی» بوده است. بنابراین بر روی قدرت تخیل خود کار کرده و آن را با خواندن رُمان تقویت کنید.

در اجرای ذهنی گیره فوق، ابتدا بر روی کاغذ شطرنجی یا ایزو‌متریک (مطابق شکل)، مکعبی با ابعاد اصلی گیره رسم کرده مرکز سطوح آنرا مشخص کنید. سپس ایده خود را برای تبدیل این مکعب به ساده‌ترین طرح از گیره مذکور دنبال کنید. به عنوان مثال، ایده هنرجوی آشنا به فرایندهای سوراخ‌کاری را دنبال کنید.

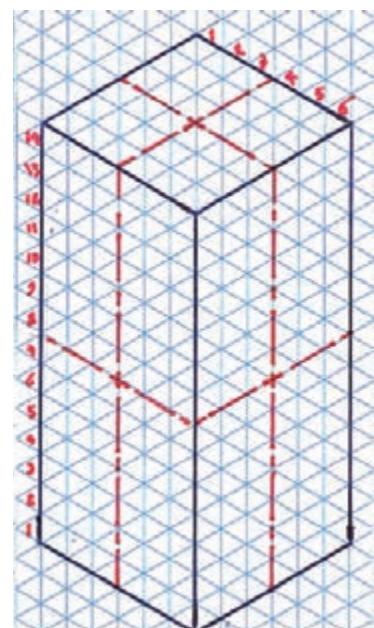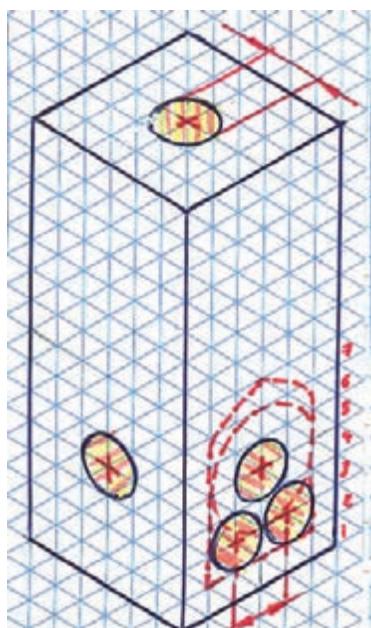


□ دو مزیت تهیهٔ پیچ‌های استاندارد قبل از فرایند سوراخ‌کاری و رزوهزنی را بیان کنید.

مرحلهٔ بعد می‌تواند سوهان‌کشی زوایای تیز مستطیل اصلی و گردکردن لبه‌ها باشد. این کار می‌توانست قبل از سوراخ‌کاری یا برش قطعه به دو قسمت مساوی که لقمه‌های گیره را پدید می‌آورد، هم انجام شود. زیرا در این لحظه بستن قطعه به گیره و سوهان‌کاری آن ساده‌تر صورت می‌گیرد. این انتخاب هنوز هم برای شما امکان‌پذیر است و این از مزیت‌های آزمایشگاه یا کارگاه ذهنی است که می‌توانید در آن برگشت به عقب (آندو ) داشته باشید!

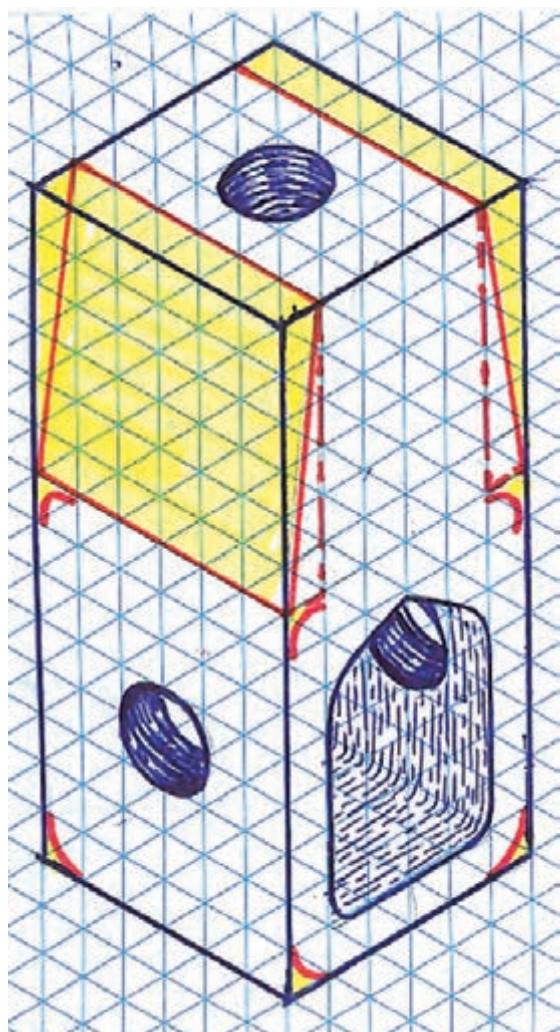


این هنرجو در بام و سطح جانبی مستطیل مذکور سوراخ‌هایی با قطر مناسب با ابعاد اصلی قطعه فرض می‌کند. سپس در سطح اصلی گیره، سوراخ‌هایی را تصور می‌کند که در صورت اتصال به یکدیگر و صافکاری با سوهان می‌توانند حفرهٔ دهانی گیره را به وجود آورند.

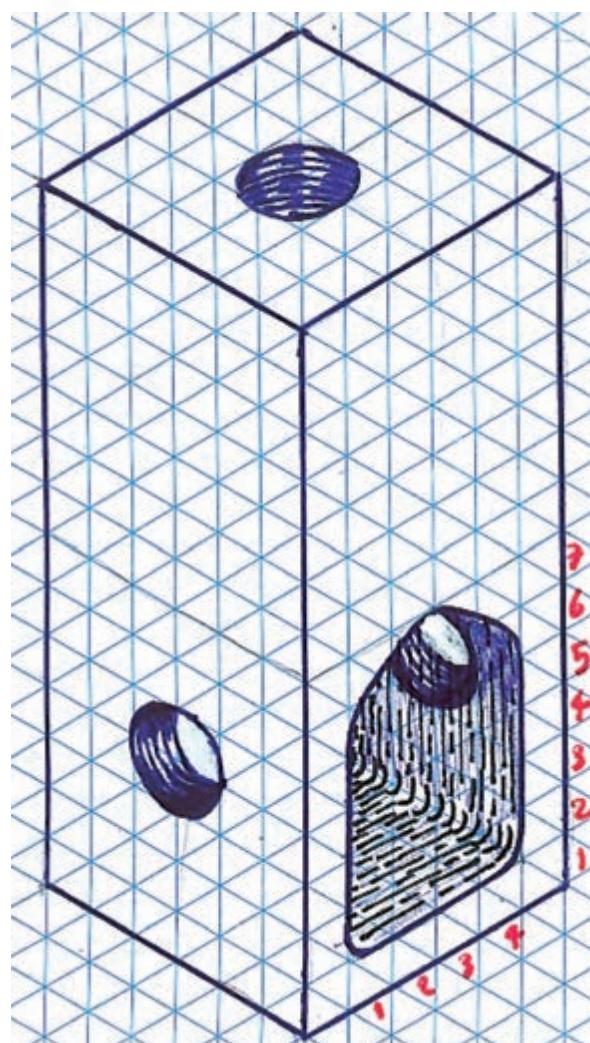


سوراخ‌های جانبی باید رزوه شوند تا بتوان در آنها از پیچ و مهره‌های استاندارد موجود در بازار استفاده کرد. اکنون سؤال اینجاست که آیا بهتر نیست که پیش از انجام سوراخ‌کاری و رزوهزنی پیچ و مهره مناسب را از بازار تهیه کنیم؟

در مراحل پایانی برش این مکعب مستطیل به دو قسمت مساوی از طول و آج زدن یا کنگره دار کردن لبه برش خورده پایینی قرار دارد. تمام این فرایندها بر روی کاغذ یا در ذهن شما - اگر تمرکز مناسبی فراهم باشد - در کمتر از چند دقیقه قابل انجام بوده و عیوب احتمالی این ایده را نمایان می سازد. البته برخی مشکلات فقط در اجرا خودنمایی می کنند که از جمله آنها اشتباه محاسباتی در ابعاد و اندازه ها یا تحمل مواد قطعه کار در مقابل نیروهای برآده برداری است. اکنون با کمک یک پیچ و مهره معمولی و یک پیچ اینسربتی (جازدنی) لوسٹر برای سوراخ بام می توان گیره مورد نظر را تمام شده فرض کرد.

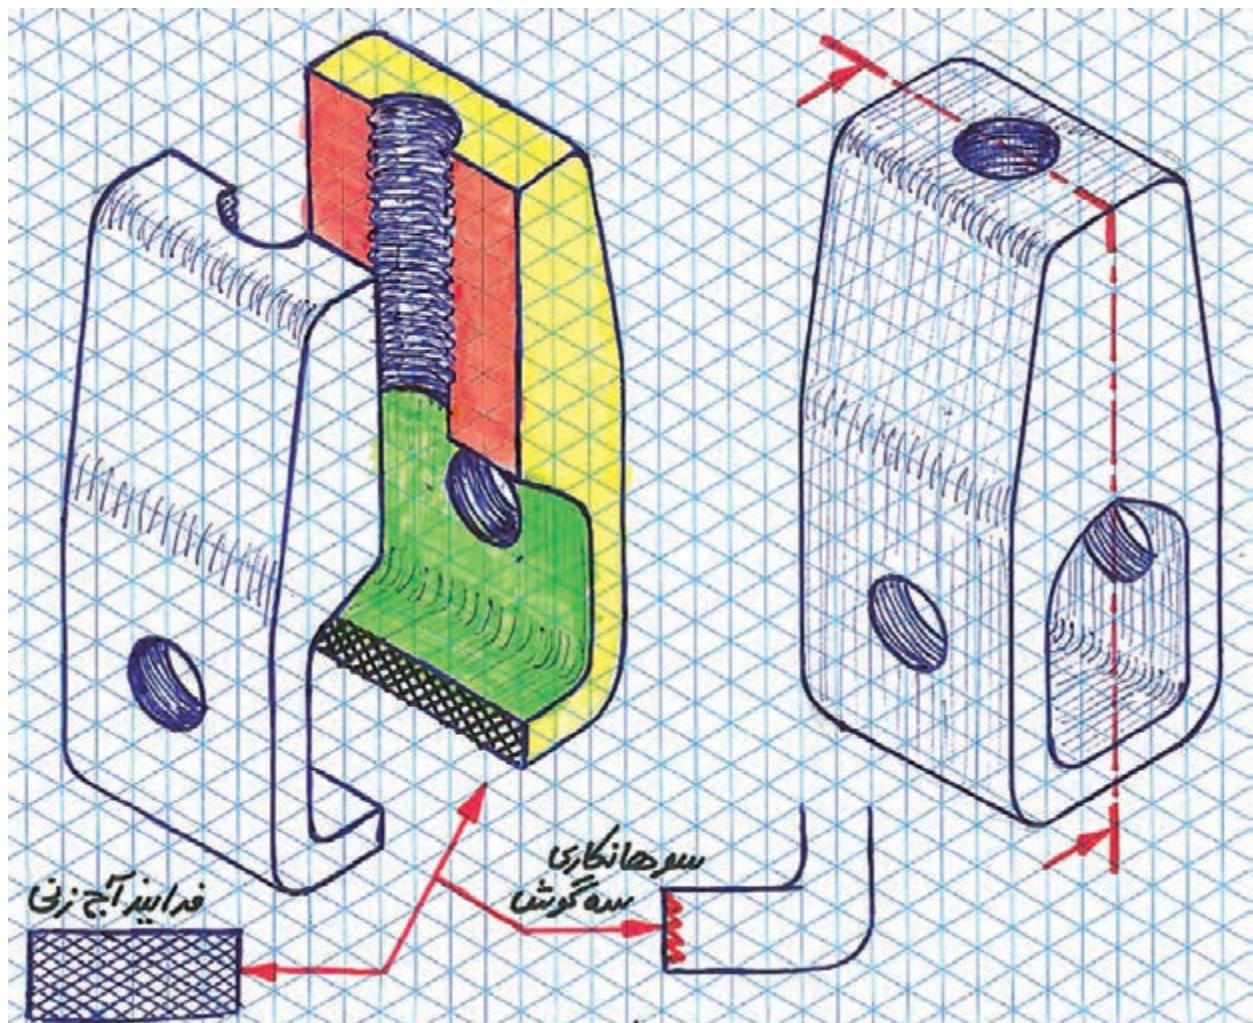




در باره پهنهای لبه برش چاقو ایده‌ای دارید؟ ابتدا با استفاده از کاغذ یادشده، ایده خود درباره لبه برنده را پیاده کرده و بعد پیشنهادی را بر روی آن مشخص می‌کنیم.

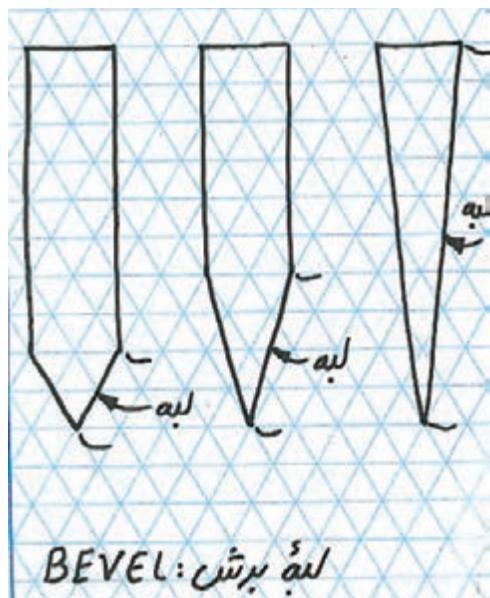

چنانکه ملاحظه شد و قبلاً نیز گفته شده است، استفاده و ایمان به توانایی یک تکه کاغذ شترنجی یا ایزو متریک (با زوایای 30° خطوط به راست و چپ) می‌تواند در ایده‌پردازی شما و درنتیجه تقویت خلاقیت که بسیار مهم‌تر از یک محصول کارگاهی است، بسیار مؤثر باشد.

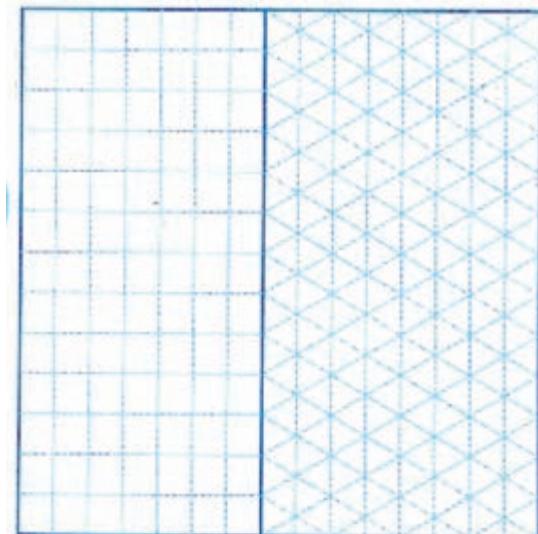

برای مثال دوم، ساخت چاقوی ساده‌ای را دنبال می‌کنیم.

▣ تفاوت چاقو با تبر یا لبه یک قندشکن در چیست؟ آیا

برای مراحلی که در تصویر ملاحظه می‌کنید، یک یا دو جمله توضیح یادداشت کنید.



۱

۴



۲

۵



۳



به عنوان مرحله ششم برای دو طرف دنباله تیغه آماده شده با استفاده از چوب یا شاخ جانوران دسته دولپهای آماده و به کمک پرچ بر روی آن محکم می‌شود.

پروژه (۱)

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش ورق با استفاده از قیچی مناسب
- زاویه‌سنجی و گونیازنی
- شابلون‌زنی


بر روی ورق‌های نازک فولاد، برش‌کاری و خمکاری انجام داده مقاطع دایره‌ای و کنگره ایجاد کنید. زوایای قائمه و قوس را بر روی تسمه‌های فلزی یا پروفیل‌های استاندارد، چگونه برپا می‌کنند؟

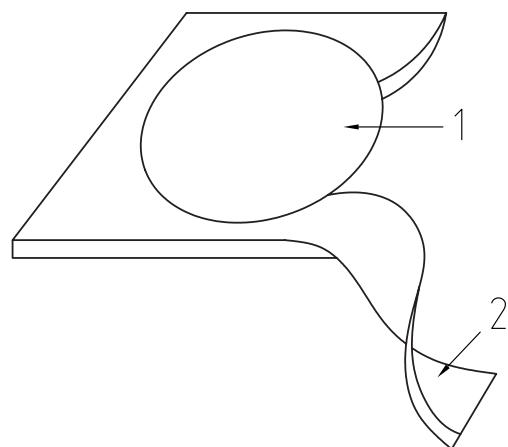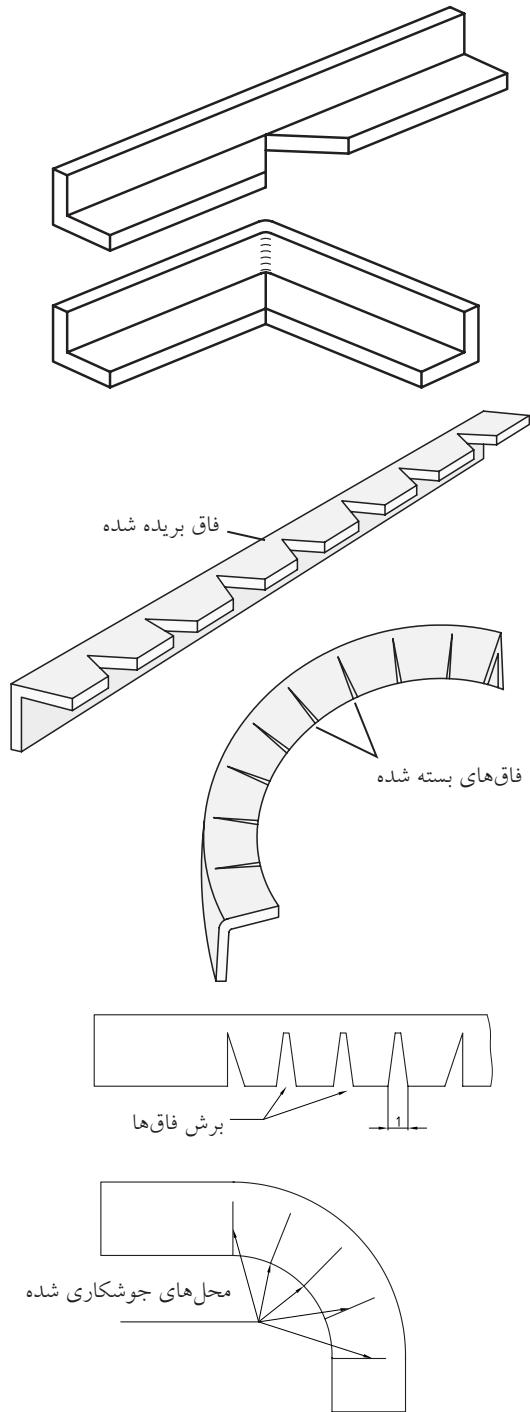

* ابعاد ورق اولیه:

الف) ورق به ابعاد 180×180 mm، دایره به قطر 30×30 mm و کنگره به ابعاد 100 mm

ب) پروفیل نبشی غیر فولادی (سایزهای کوچک)
به طول 250 mm برای فاق‌بری و خمکاری با زاویه
فاق دلخواه و متفاوت (می‌توانید از قوطی برش خورده
به صورت قطری استفاده کنید).

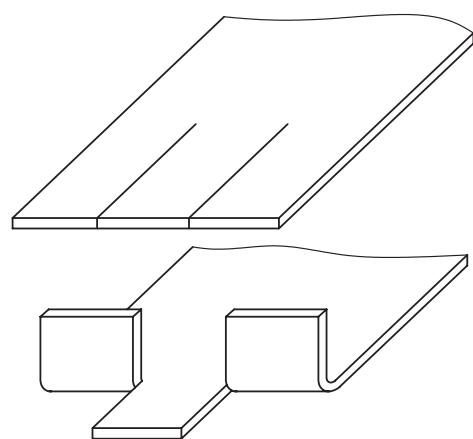




پروژه (۲)

با استفاده از ورقهای نازک فولادی، برای کتابخانه خود و مدرسه «غشگیر» کتاب بسازید. این وسیله مانع از افتادن کتاب‌ها به این سو و آنسو در قفسه پُرنشده می‌شود.

* عملیات لازم:



- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- قلمزنی برای برش قوس میانی
- خم کاری و گونیازنی
- سوهان‌کشی

توجه: برای سهولت سوهان‌کشی، قبل از نیم برش قوس میانی و خم کردن آن اقدام کنید و سوهان‌کشی قوس داخلی را در پایان کار انجام دهید.

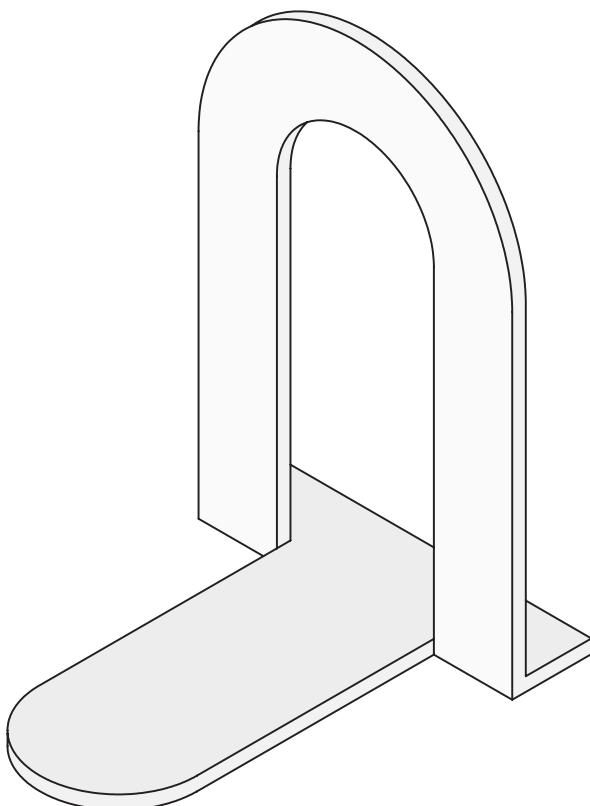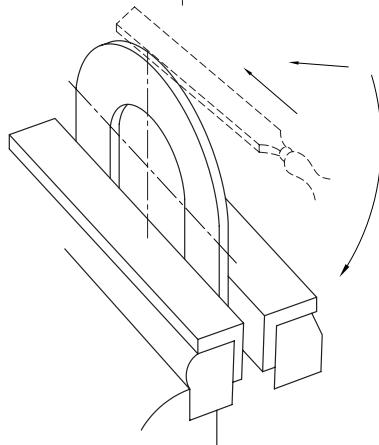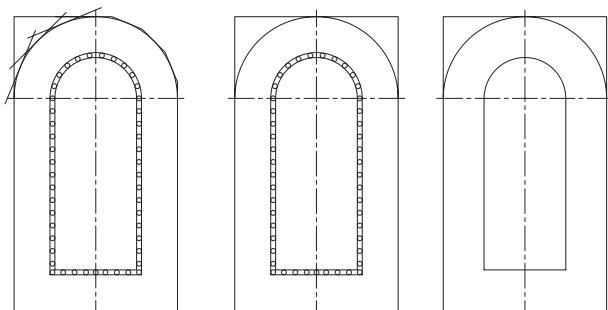


* ابعاد ورق اولیه:

ورق به ضخامت تقریبی 1 mm و ابعاد $100\times180\text{ mm}$:

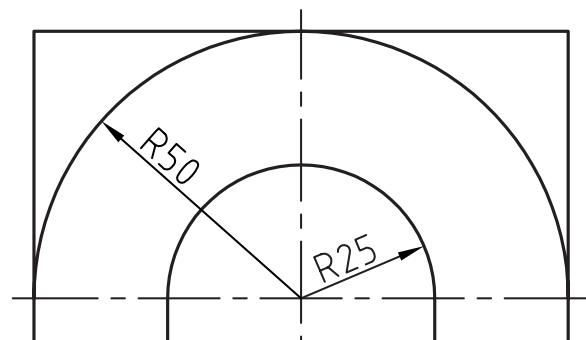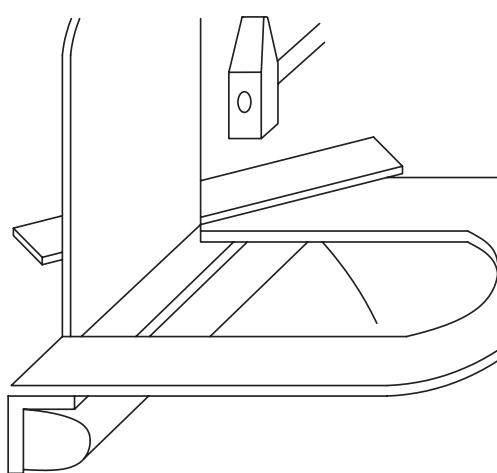

پروژه (۴)

با استفاده از تخته میخ کوب شده و یک لقمه پیچ دار (قفل سیم)، ابزار خم کن ساده‌ای برای مفتول‌های نازک و سیم‌های خوش انعطاف بسازید.

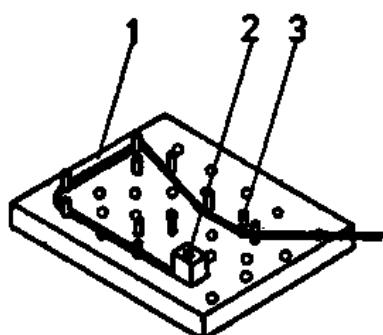

* ابعاد پایه خم کن:

تخته چوبی به ابعاد 180×180 mm و ضخامت دلخواه به همراه تعدادی میخ (ده عدد)

* عملیات لازم:

- اندازه گیری و اندازه گذاری
- میخ کوبی
- در صورت نیاز ساخت لقمه سیم گیر در داخل کارگاه انجام شود. در این صورت به سوراخ کاری و رزوه زنی نیز نیازمند خواهیم شد.

پروژه (۳)

به کمک ایده کولیس یا خطکش‌های چندکاره، یک خطکش دوکاره با استفاده از تسمه صاف آلومینیمی یا فولادی بسازید. (مانند خطکش - پرگار)



* ابعاد ورق اولیه:

تسمه فولادی یا آلومینیمی به طول 200 mm و پهنای 50 mm یا کمتر. (ضخامت تسمه اختیاری)

* عملیات لازم:

- اندازه گیری و اندازه گذاری
 - سوهان کشی، پیچ زنی و سنباده کاری
 - سوراخ کاری و خزینه زنی
 - خمکاری
- باید خطکش را به گونه‌ای بسازید که با کوبش یک میخ در یکی از سوراخ‌ها بتوان به مرکز آن سوراخ دایره‌ای را رسم کرد.



پروژه (۵)

با استفاده از تسممهای نازک (کم پهنا) فولادی یا نیم تسممه (برش خورده از طول) با فرایند خم کاری، کمانارهای مانند تصویر زیر، بسازید.



* ابعاد پروفیل:

پروفیل ناوданی (U شکل) شماره ۶ یا بیشتر به طول ۱۰۰ mm

* عملیات لازم:

چنانکه در تصویر مشاهده می شود باید با خط کشی دقیق و مناسب (در سطح ساخت قالب های فلزی)، خطوط و شیارهایی را برای هدایت تیغه اره یا قطعه کار خم شدنی در زباله ناوданی ایجاد کنیم. به گونه ای که از این الحاقی در کنار گیره رومیزی معمولی یا سوسس ماری، بتوان به عنوان شابلون حرکت تیغه اره ها برای برش 45° تسممه های عبور کننده از وسط ناوданی استفاده کرد. همچنین اگر دو انتهای کف این پروفیل سوراخ شده و به یک پایه پیچ شود، می توان از آن به عنوان شابلون و ابزار خم مفتول ها و مقاطع نازک استفاده کرد.

- اندازه گیری و اندازه گذاری
- برش کاری
- سوهان زنی و سنباده کاری

* ابعاد تسممه:

تسممه فولادی به طول تقریبی $500 - 530$ mm با ضخامت ۴mm و پهنا 30 mm را از وسط درجهت طول بریده به دو قطعه کار در گروه تبدیل کنید.

* عملیات لازم:

- اندازه گیری و اندازه گذاری
- برش تسممه
- ساخت قالب خم مناسب و دارای طرح واره (توضیحات کتبی طرح قالب خم)
- سوهان کشی و سنباده زنی
- سوراخ کاری سروته تسممه تغییر شکل یافته توضیح آن که پیش از شروع به خم کاری، کوچک ترین تیغه اره موجود را تهیه کرده و از آن به عنوان شابلون خم دُrst، استفاده کنید.

پروژه (۷)

با استفاده از تسممهای فلزی استاندارد موجود، طرح رحل قرآنی را برای دو قطعه تسمه ایجاد و در آن ابتکار لازم برای تبدیل شدن به انبر را ایجاد کنید (با خم کاری لبه).



* ابعاد نیم تسمه و ورق نایلونی:

طول ۴۰۰ mm که به چهار تکه مساوی یکصد میلی متری بریده می شود. سپس دو تکه آن مطابق تصاویر به خم کاری نیاز پیدا می کند.

ورق نایلونی به ضخامت ۵ mm و ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ mm برای پارچه هایی (تکه) مانند آنچه در تصویر ملاحظه می کنید (ابعاد و شکل پارچه ها اختیاری است). سعی کنید از روی تصویر سه بعدی حاضر، ابعاد و طرح لقمه های هشت گون و نیز لقمه های تسمه ای نایلونی را حدس بزنید.



* ابعاد تسمه ها:

طول: ۲۰۰ mm

شکاف: در فاصله ۵۰ mm از یک سر خم کاری به ابعاد دلخواه

* عملیات لازم:

- اندازه گیری و اندازه گذاری
- برس کاری
- سنباده کشی
- سوراخ کاری


* عملیات لازم:

- اندازه گیری و اندازه گذاری
- برش کاری
- پخ زنی
- سوهان کشی
- خم کاری

و در صورت نیاز - سوراخ کاری

پروژه (۱۰)

بر اساس ایده مرکزیاب تصویر زیر که ۳۸ یورو قیمت‌گذاری شده است، مرکزیاب دایره با ابعاد و طرح ویژه خود بسازید. با کمک این ابزار می‌توان، مرکز میل گردهای توپُر و لوله‌های فلزی را برای خط‌کشی پیرامونی پیدا کرد.

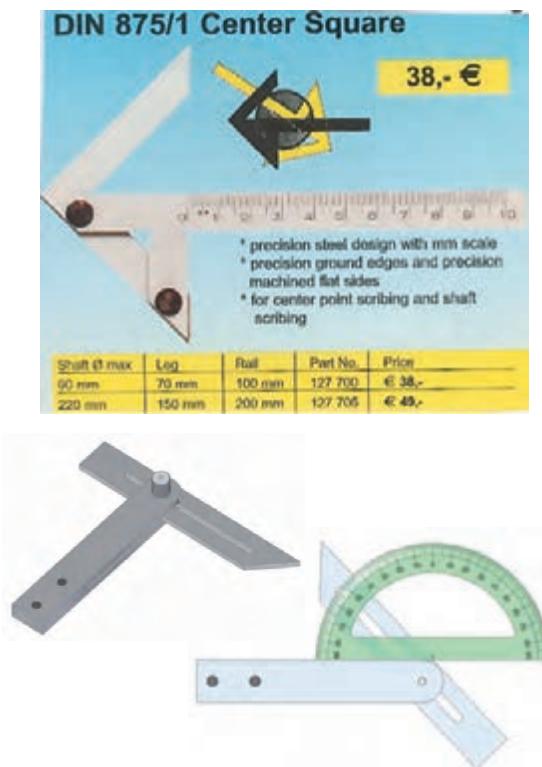

* ابعاد مواد اولیه:

تسسمه‌های فلزی یا نیمتسسمه به طول ۱۰۰ mm (دو لقمه)

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری
- سوراخ کاری
- سوهان کشی و سنباده‌زنی
- خط‌کشی و سایز گذاری

پروژه (۹)

با استفاده از تکه‌هایی از میله و پروفیل چهارپر (قوطی) و سوراخ‌کاری آن‌دو، طرح سنبه‌گیر مقابله بازسازی کنید. اتصال میله آلومینیمی و پروفیل قوطی جوشی نخواهد بود، بنابراین در سوراخ‌کاری موقعیت دشوار بله قوطی با کمک مربی نهایت دقیقت را به خرج داده سوراخ کاملاً جذب و سازگاری ایجاد کنید. برای قفل شدن سنبه در پروفیل چه ایده‌ای دارید؟ (به پیچ‌های قفل‌کننده بیندیشید).



* ابعاد مواد اولیه:

برشی از پروفیل چهارپر (۲) یا شمش آلومینیمی سوراخ‌شده در قطر مناسب به طول ۴۰ mm، میل گرد آلومینیمی با قطر مناسب (مانند میل گرد ۱۲ mm به طول

(۱۱۰ mm

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری
- سوراخ کاری

پروژه (۱۱)

* ابعاد مواد اولیه:

تسمه فولادی باریک (۳ mm) به طول ۷۰ mm

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری
- سوراخ کاری
- سوهان کشی و سنباده‌زنی

طرح مرکزیاب را با ایده جدید بسازید. تسمه فولادی با پهنهای بالا را به طرح زیر برش زده و در مرکز قوس ایجاد شده سوراخ به قطر ۴ mm ایجاد کنید.



پروژه (۱۲)

با ترسیم دایره‌هایی با شعاع مشخص بر روی ورق روی محیط یک دایره بزرگ، شابلون قوس بسازید.



* ابعاد مواد اولیه:

مربعی از ورق فولادی به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ mm

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری
- خط کشی و سوهان کاری
- سنباده‌زنی

(بر روی محیط دایره شابلون دو یا سه مرکز با شعاع‌های نسبتاً بزرگ ۱۲ mm، ۱۵ mm و ۲۰ mm ایجاد و سوهان بزنید).

* ابعاد مواد اولیه:

تسمه فولادی به ابعاد ۱۰۰×۵۰ mm

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری
- سوراخ کاری
- سوهان کشی و سنباده‌زنی






پروژه (۱۲)

با کمک تسمه فولادی، قاب کلید زیر را با طرح و نقشه دلخواه بسازید (بدون خم).




(۱۴) پروژہ

با استفاده از میل گردهای قطر متوسط آلومینیم ($\text{Ø} ۲۰ - \text{Ø} ۶۰$) کوپلینگ (کلاچ هندسی) مطابق نقشه زیر را بسازید.

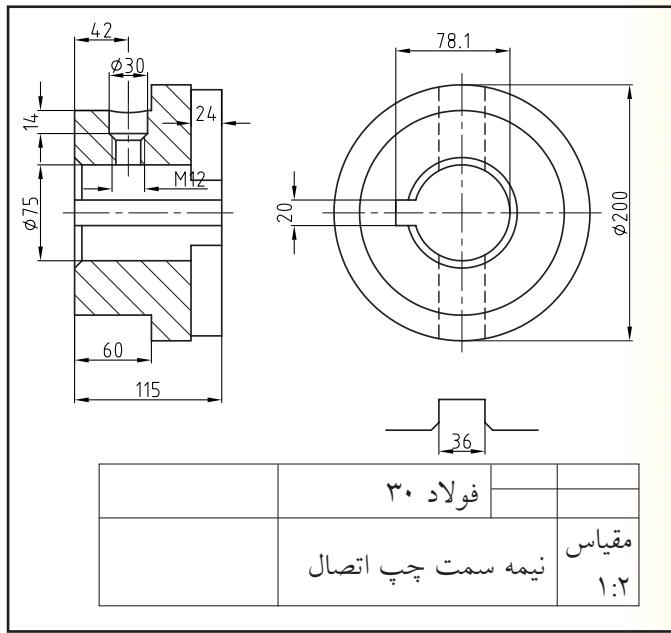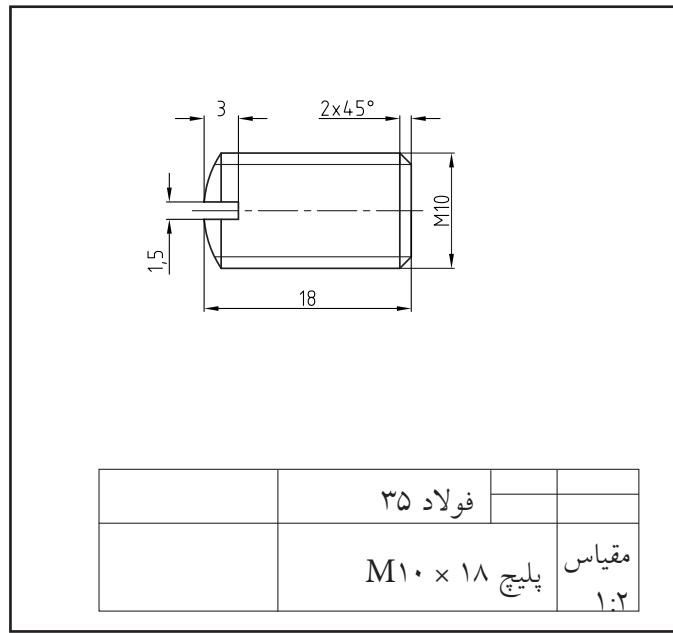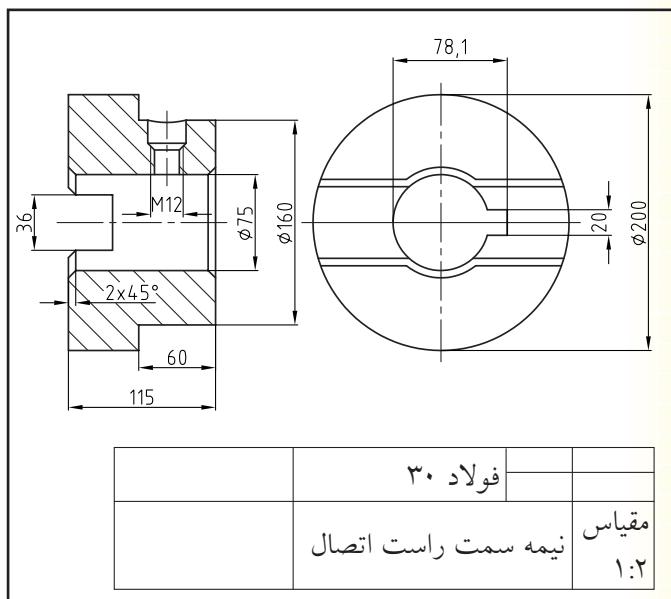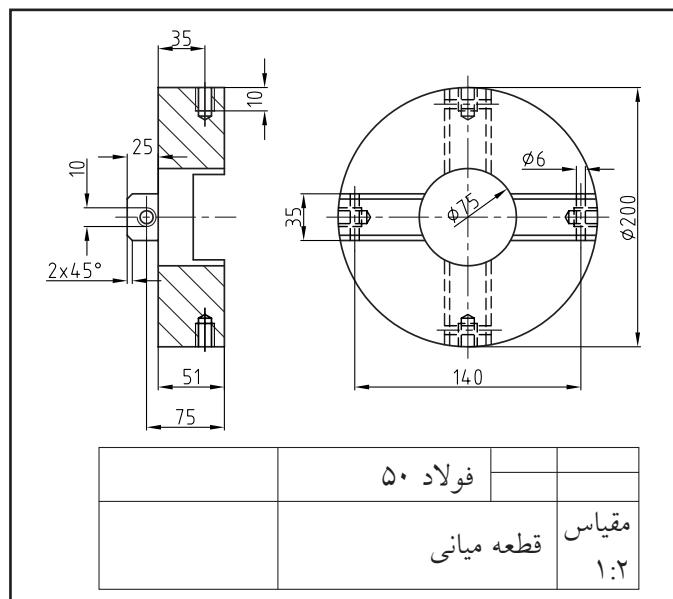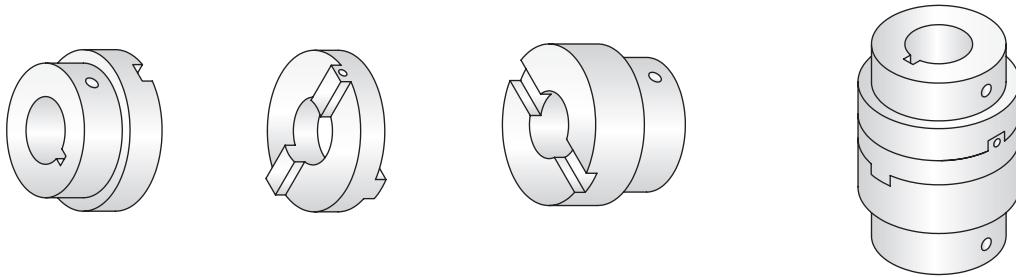

پروژه (۱۵)

با استفاده از میل‌گرد به قطر ۶ mm یا مفتول‌های قطر بالا از جنس دلخواه «جاشمعی» مطابق نقشه زیر را بسازید.

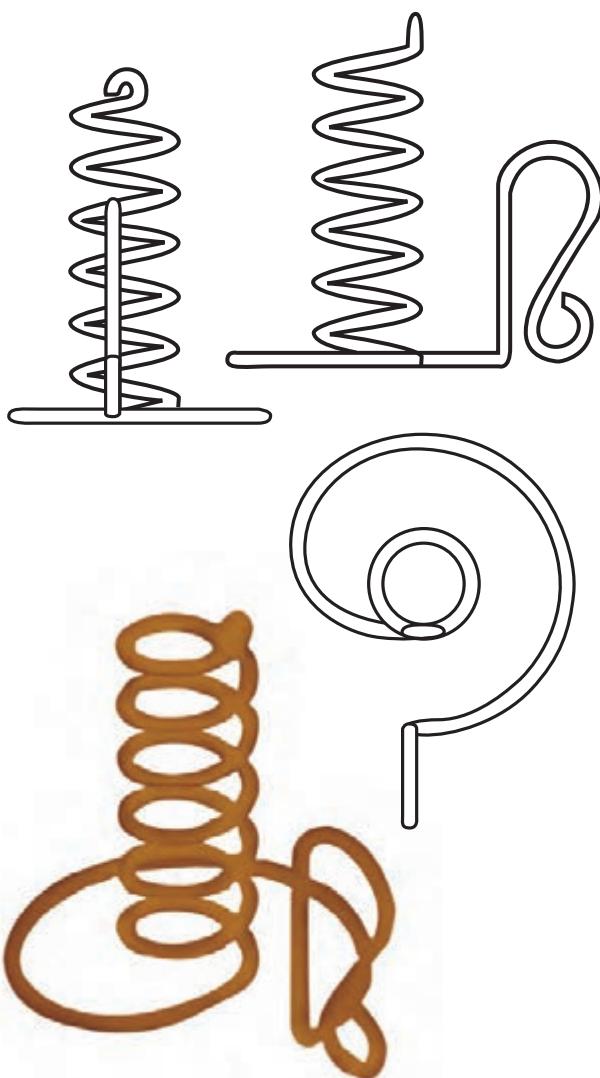

* ابعاد مواد اولیه:

مفتول یا میل‌گرد به طول تقریبی ۵۰۰ - ۱۰۰۰ mm

* ابعاد مواد اولیه:

میل‌گرد آلومینیمی به قطر ۲۰۰ mm یا کمتر و طول ۳۰۰ mm یا کمتر (در صورتی که ابعاد کلی را تغییر می‌دهید باید اندازه‌های روی نقشه نیز متناسب با آن تغییر کند).

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- خط‌کشی و برش‌کاری
- سوهان‌کشی
- سوراخ‌کاری
- سنباده‌زنی


به دلیل سه تکه بودن این پروژه و بزرگی ابعاد آن و نیز به دلیل انطباق نسبتاً دقیقی که لازم است اجزاء کوپلینگ پس از پایان پروژه با هم داشته باشند، توصیه می‌شود که این پروژه را به صورت گروهی (سه نفری) انجام دهید. بدین ترتیب بر اهمیت هماهنگی صنعتگران با هم به ویژه در ساخت قطعات یک انطباق و نیز حساسیت تولرانس و تولرانس انطباق پی خواهد بُرد.

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش و سوهان‌کاری
- خم‌کاری (رول‌کاری و فرزنی)

پروژه (۱۶)

با استفاده از مفتول های فولادی یا با جنس منعطف دلخواه طرح دوچرخه هایی مانند دو طرح زیر را اجرا کنید.

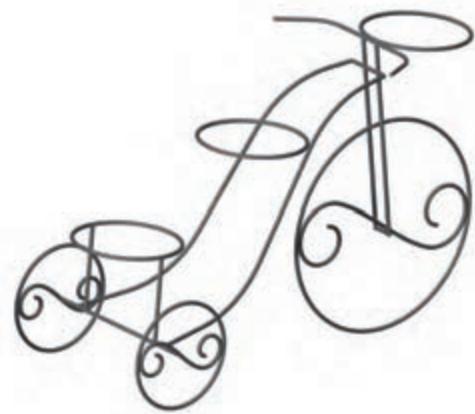

* ابعاد مواد اولیه:

دلخواه


* عملیات لازم:

- اندازه گیری و اندازه گذاری
- برش و سوهان کاری
- طراحی قالب فرفورژه با استفاده از وسایل ساده و دستی کارگاهی

پروژه (۱۷)


با الهام و تقلید از ایده آچارهای تخت موجود در بازار (با انتخاب آزاد)، طرح یک آچار را بر روی ورق پیاده و آن را بسازید.

اگرچه آچارهای موجود تماماً به روش آهنگری ساخته می شوند و از نظر ضخامت نیز حد استاندار دشده ای دارند، اما شما می توانید آچار ورقه ای خود را با محکم کردن دو آچار هم شکل بر روی یکدیگر، تقویت کنید.

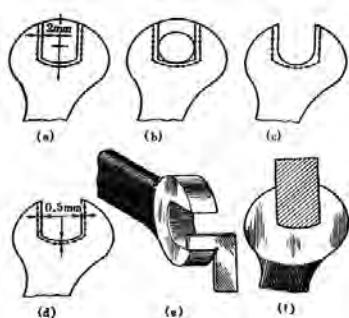

پروژه (۱۸)

با استفاده از پروفیل چهارپر و میلگرد به ابعاد اصلی مشخص شده و با طرح و ایده دلخواه یک چکش بسازید. شما می‌توانید با نشاندن قطعات لاستیکی در انتهای سر چکش با ایده خود، یک چکش لاستیکی بسازید.

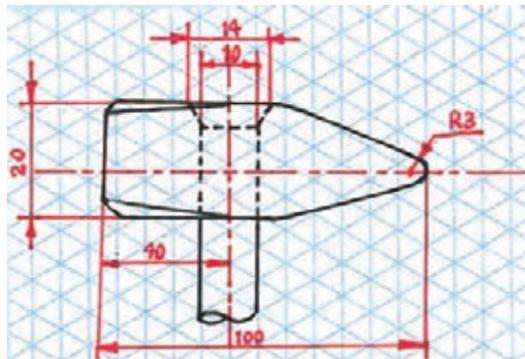

* ابعاد مواد اولیه:

- پروفیل چهارپر (قوطی توپر) 20×20 mm با ابعاد مشخص شده در تصویر
- پنچ ها به ابعاد $2 \times 2 \times 45^\circ$
- میله با قطر 12 mm و طول 200 mm

* عملیات لازم:


- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش و اره کاری
- سوراخ کاری و سوهان کشی
- آج زنی دسته چکش
- سنباده‌زنی و صیقل کاری
- جازنی لقمه‌های غیر فلزی
- سخت کاری سطحی

* ابعاد ورق:

ضخامت: 48 mm، طول: 186 mm، عرض: $3-4$ mm
 قطر دایره بزرگ $\varnothing 46$ mm با دایره میانی $\varnothing 22$ mm
 قطر دایره کوچک $\varnothing 40$ mm با دایره میانی $\varnothing 19$ mm
 ماکریم پهنای دسته 32 mm
 مینیم پهنای دسته 26 mm
 قوس‌های اتصال (مماس): $12R$ mm

* عملیات لازم:


- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری و اره کاری
- سوراخ کاری و سوهان کشی

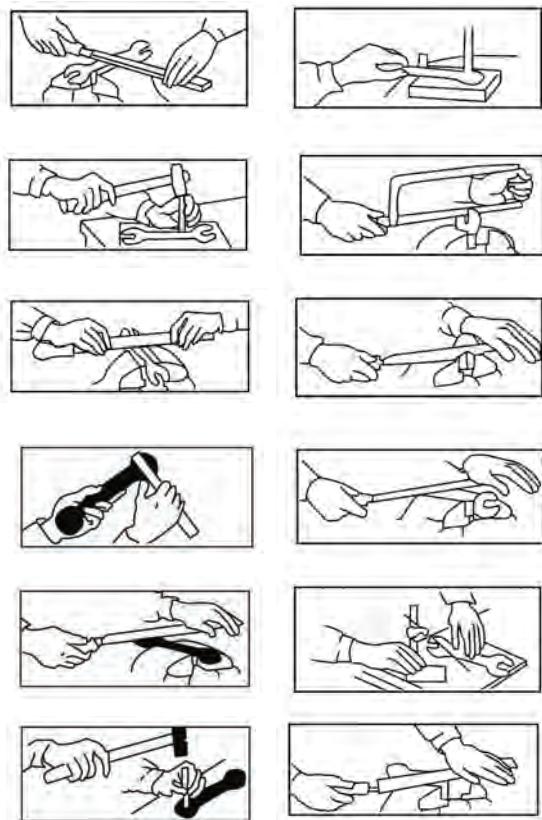

پروژه (۱۹)

با استفاده از لوله فولادی نازک یا حلبی لوله شده و ورق فولادی با ضخامت کمتر از 2 mm که آن را به طرح بیلچه درآورده اید مطابق شکل بیلچه ساده‌ای بسازید.

با استفاده از ورق فولادی به ضخامت $1/5\text{--}2\text{ mm}$ و با طرح و ایده دلخواه خود، لقمه‌های درهم‌رونده قفل ساده‌ای برای در آپارتمان بسازید که با کمک زنجیر دانه‌ریز عبور داده شده از لقمه‌های آن ترکیب، مطمئن و البته زیبایی را به وجود آورد.

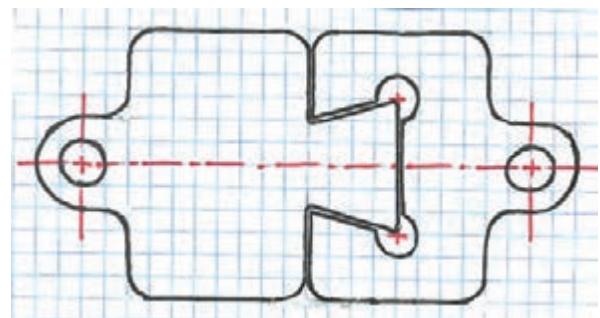

* ابعاد ورق:

ضخامت: $1/5\text{--}2\text{ mm}$ ، طول: 100 mm ، عرض: 40 mm
طول لقمه‌ها: 60 mm ، 40 mm ، طول چلچله: 20 mm
زاویه: 75°

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری و قلمزنی
- سوراخ کاری و سوهان کشی

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری
- خمکاری
- سوراخ زنی

* ابعاد مواد اولیه:

لوله طول 150 mm و قطر $30\text{--}40\text{ mm}$ که ممکن است دست‌ساز باشد. ورق به ابعاد $200\times200\text{ mm}$

پروژه (۲۱)

با استفاده از ورق فولادی به ضخامت کمتر از ۲ mm و میلگرد (۱۰–۱۲ mm)، اتصال پیچ و مهرهای زیر را بسازید. در انتها سر رزوونشده را بکویید.



* ابعاد مواد اولیه:

دو لقمه مستطیلی به ابعاد ۳۰×۶۰ mm و میلگرد ۱۰–۱۲ mm به طول ۲۰۰ mm یا کمتر

* ابعاد مواد اولیه:

ورق فولادی به ابعاد ۵۰×۷۰ mm

* عملیات لازم:

- اندازهگیری و اندازهگذاری
- برش کاری
- سوراخ کاری
- سوهان زنی، سنبه زنی (عدد و حروف)

* عملیات لازم:

- اندازهگیری و اندازهگذاری
- برش کاری
- سوراخ زنی
- رزوون کاری
- خم کاری
- آهنگری

پروژه (۲۴)

با استفاده از ورق نازک فولادی (0.4 mm) و مفتول‌ها یا زباله‌های کارگاهی، طرح اندام برخی حشرات را بازسازی کنید. برای خال جوش‌زنی‌های لازم از مربی جوش‌کاری کمک بگیرید.



* ابعاد مواد اولیه:

به دلخواه خود

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری
- سوهان‌کشی
- جوش‌کاری (خال جوش‌زنی)

پروژه (۲۵)

با استفاده از زباله‌های کارگاهی سمبلهایی فلزی مانند نمونه به تصویر درآمده را بسازید. مواد و عملیات‌های لازم را به دلخواه انتخاب کنید.



پروژه (۲۳)

با استفاده از یک تخته چوبی، مفتول‌های فولادی به قطر حداقل 4 mm و واشر مناسب برای سوراخ‌های آن (به اختیار ایده خود)، چوب لباسی زیر را بسازید.



* ابعاد مواد اولیه:

تخته چوبی به ابعاد $150 \times 300 \text{ mm}$ و مفتول فولادی به طول 60 mm و قطر حداقل 4 mm (سه عدد)

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش و خم کاری
- سوراخ‌کاری با متناسب چوب
- سوهان‌زنی و سنباده‌کشی


پروژه (۲۶)

* عملیات لازم:

کلیه عملیات‌های ذکر نشده در کتاب فلزکاری ۱ و ۲ آورده شده است.

پروژه (۲۸)

با توجه به نقشه‌های داده شده ماکت چوبی هواپیمای زیر را با چوب و یا آلومینیم بازسازی کنید.

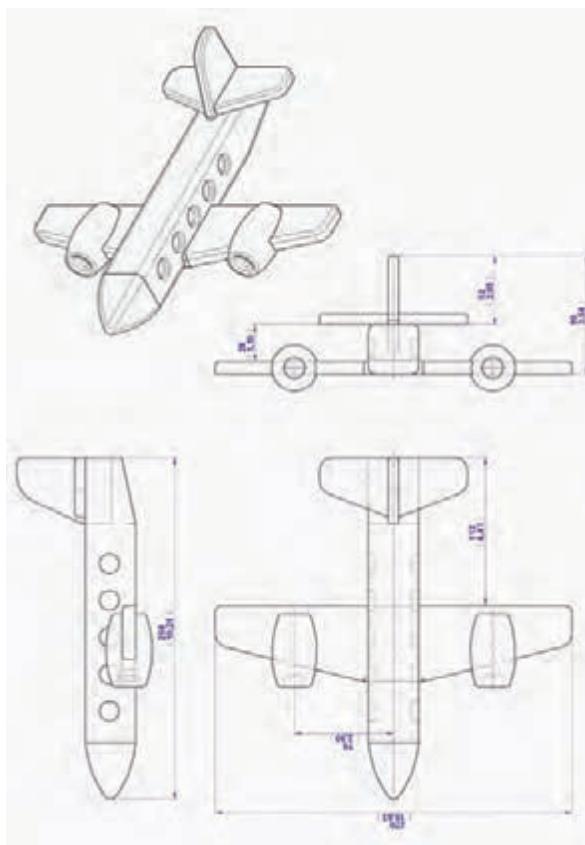

مارمولکی که می‌تواند دستگیره در آپارتمان باشد فقط در انتهای هر پا سوراخی برای یک میخ‌پرچ دارد.
با الهام از جانوران یک وسیله فلزی طراحی کرده و بسازید.

مواد و ابعاد را به دلخواه انتخاب کنید.



* ابعاد مواد اولیه: آزاد

* عملیات لازم:

کلیه عملیات‌های ذکر نشده در کتاب فلزکاری ۱ و ۲ آورده شده است.

پروژه (۲۷)

با استفاده از مصالح سبک مانند چوب و ورق‌های آلومینیم و با توجه به نقشه‌های تهیه شده، هلیکوپتر (چرخ بال) زیر را بازسازی کنید.



* ابعاد مواد اولیه: آزاد

* ابعاد مواد اولیه:


مطابق نقشه

* عملیات لازم:

کلیه عملیات‌های ذکر نشده در کتاب فلزکاری ۱ و ۲ آورده شده است.

پروژه (۲۹)


(مشابه شرایط پروژه ۲۸)

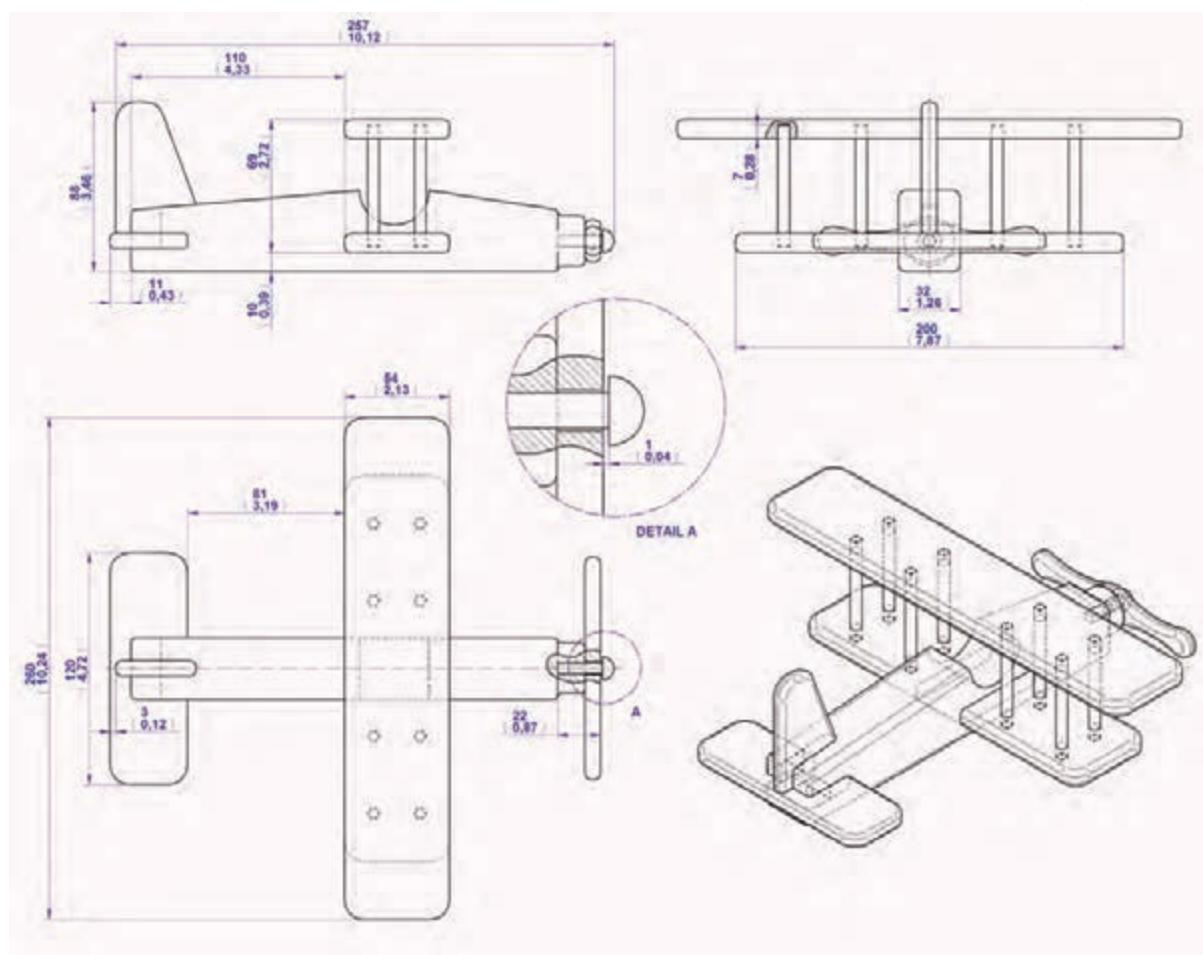

پروژه (۳۰)

(مشابه شرایط پروژه ۲۸)

از ابزاری مطابق تصویر زیر چنانکه ملاحظه می‌کنید می‌توان در قائمه کردن چهارضلع قاب‌ها به هنگام مونتاژ آنها و قاب‌سازی استفاده کرد.

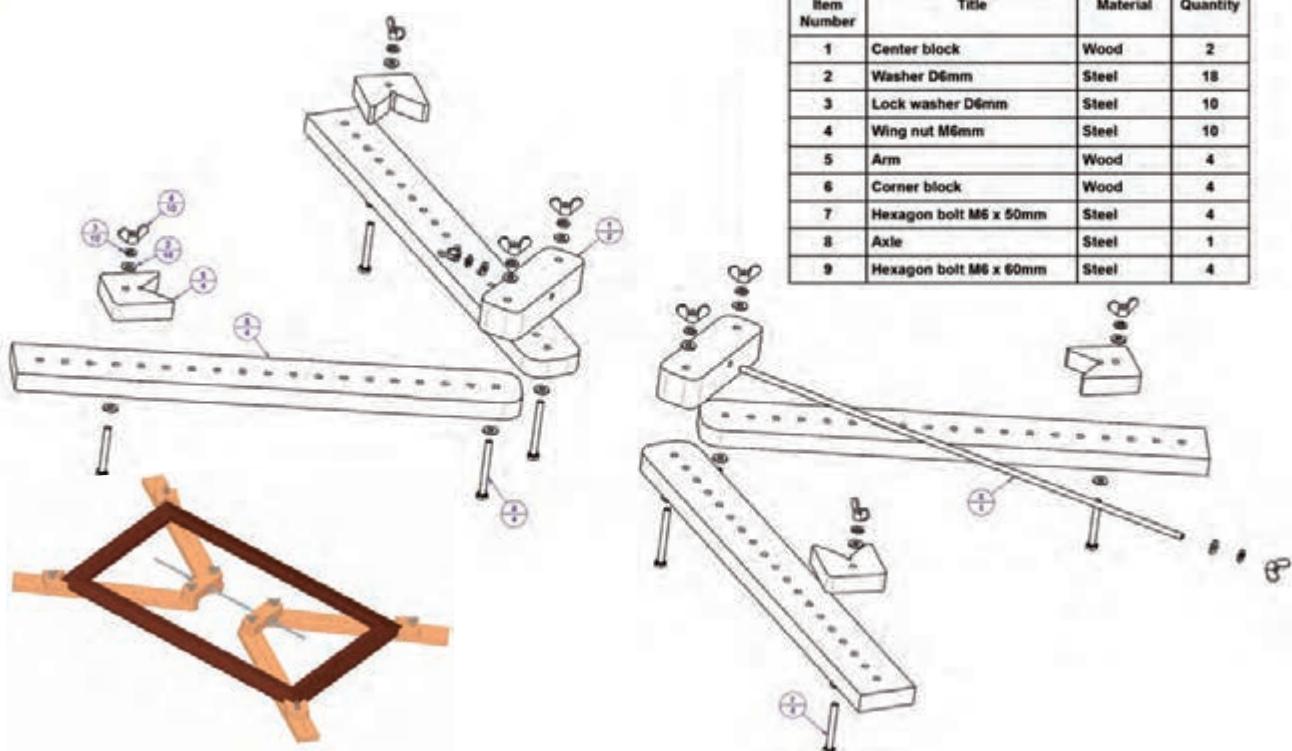

پروژه (۳۱)

برای خارج کردن یک پین یا محور از سوراخ فیت آنها در قطعات، به ابزار پین‌کش یا «محور درآر» نیازمندیم. با انتخاب مواد مناسب و ایده‌پردازی زیر نظر مربی، پین‌کشی مانند تصویر زیر را بازسازی کنید.




* ابعاد مواد اولیه:
آزاد

* عملیات لازم:

کلیه عملیات‌های ذکر نشده در کتاب فلزکاری ۱ و ۲ آورده شده است.



پروژه (۳۲)

به نقشه‌های زیر که در آنها نوعی گیره از خانواده گیره‌های موسوم به گیره «G» دیده می‌شود، دقت کنید. در صورتی که امکانات کارگاهی و فرصت کافی در اختیار دارید، با انتخاب مواد مناسب، گیره مذکور را در ابعاد داده شده بازسازی کنید.

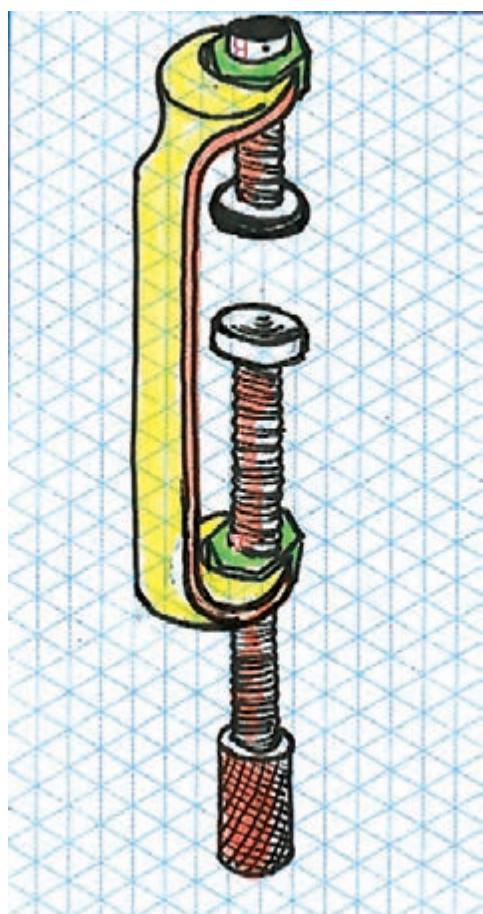

* ابعاد مواد اولیه:

مطابق نقشه

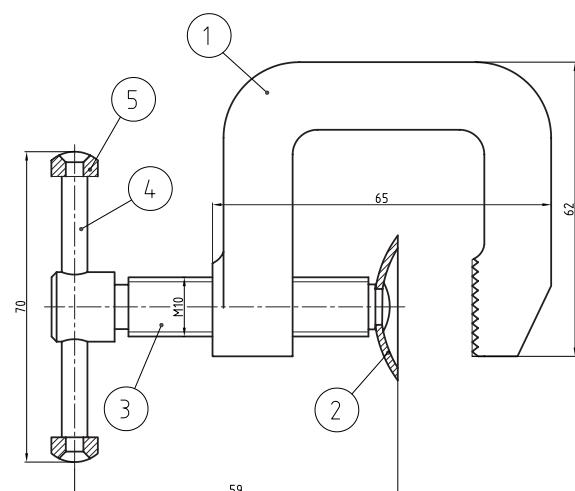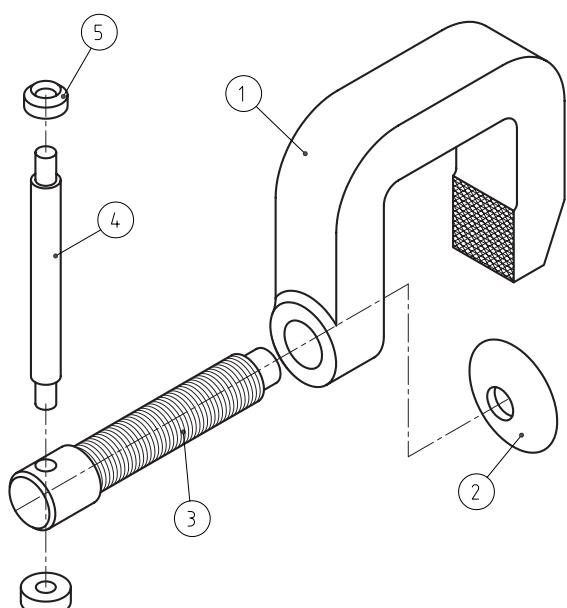



* عملیات لازم:

کلیه عملیات‌های ذکر نشده در کتاب فلزکاری ۱ و ۲ آورده شده است.

برای ساخت گیره «G» می‌توانید، آچار ساخته شده در

پروژه (۳۳)

با توجه به ابعاد داده شده در نقشه گیوتین رومیزی و با انتخاب درست مواد زیر نظر مربی، آن را بررسی کنید. در صورتی که پیچ و مهره استاندارد مورد نیاز این پروژه موجود باشد آنرا بسازید.

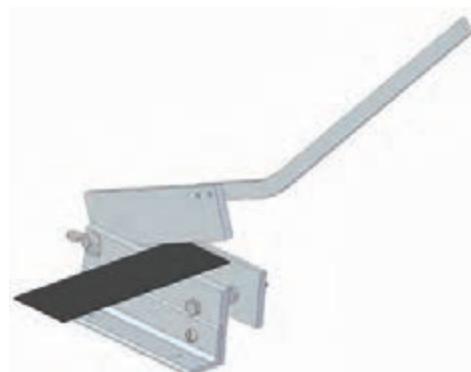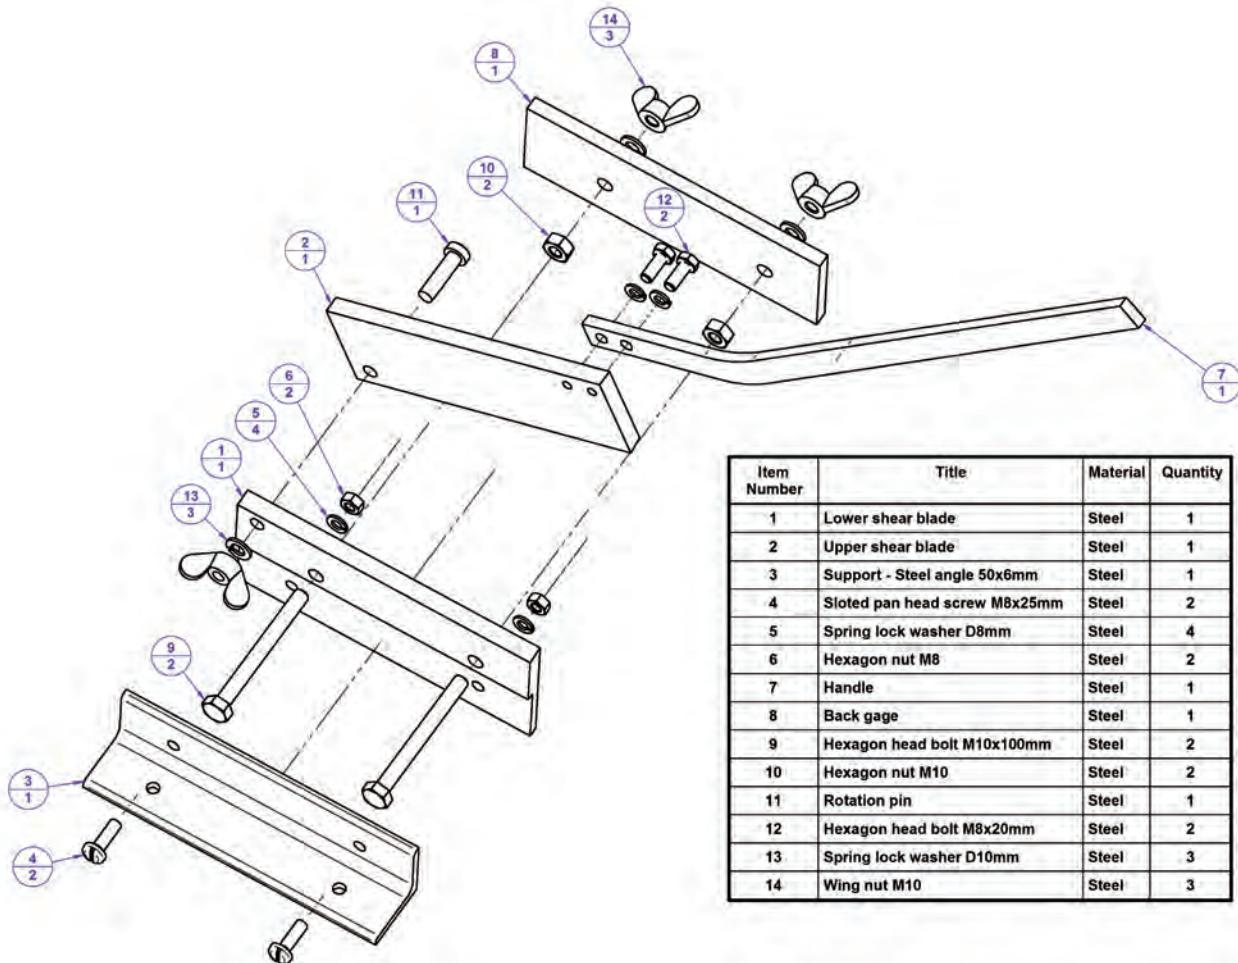

* ابعاد مواد اولیه:



مطابق نقشه

* عملیات لازم:

کلیه عملیات‌های ذکر نشده در کتاب فلزکاری ۱ و ۲ آورده شده است.

پروژه (۳۴)

در تصاویر زیر، گیره ساده، سبک و منعطفی را می‌بینید که کار اتصال قائم و زاویه‌دار قطعات در هنگام مونتاژ را ساده و دقیق می‌کند. با استفاده از پیچ و مهره‌های بلند استاندارد موجود در بازار و قطعات مشابه (و یا بدون استفاده از آنها)، گیره مذکور را بازسازی کنید. گونیای این گیره می‌تواند پلاستیکی باشد و از برش محصولات پلاستیکی باشد و یا اینکه با پروفیل‌های سبک ساخته شود.

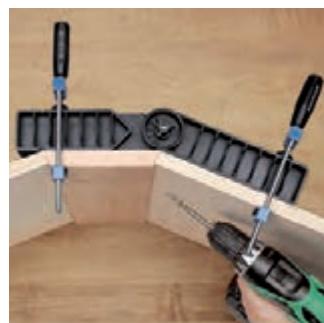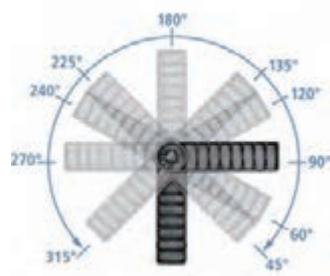

* ابعاد مواد اولیه:
آزاد

* عملیات لازم:

کلیه عملیات‌های ذکر نشده در کتاب فلزکاری ۱ و ۲ آورده شده است.

پروژه (۳۵)


* ابعاد مواد اولیه:

با توجه به نیاز

* عملیات لازم:

- اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری
- برش کاری
- سوراخ کاری
- سوهان کاری
- رزوه‌زنی
- سنباده‌زنی
- خم کاری پروفیل چهارپر

با استفاده از پروفیل قوطی آلومینیمی و در دست داشتن دو چرخ یدک از یک دوچرخه با قطر و اکسل مشخص، برای دوچرخه مذکور یدک‌کشی را در نهایت سادگی و سبکی بسازید.

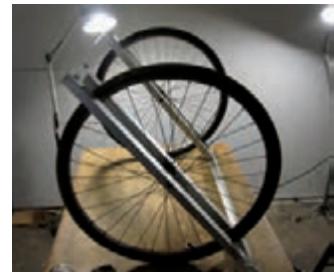

پروژه (۳۶) مسابقه عملی

با هماهنگی مسئولین میزبان در کارگاه فلزکاری، هنرجویان برگزیده در این درس می‌توانند با در اختیار گرفتن تصاویر مرحله‌ای زیر و انتخاب مواد و لوازم، در زمان تأییدشده از سوی داوران و بهصورت مسابقه عملی ساخت (بازسازی) و نام‌گذاری قطعه‌ای از براکت فلزی پدال‌های یک ماشین صنعتی (خودرو) را انجام دهند.
◻ عنوان و شرح مختصری برای هر مرحله بنویسید.





4



5



6

1

2

3

186



.....10.....



.....11.....V



.....12.....



.....13.....A



.....14.....



.....15.....9

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. ایده‌های صنعتی تکرارپذیر و قابل توسعه بهترین ایده‌های صنعتی هستند.

درست نادرست

۲. فرایند «تکمیل» به معنی فرایندی است که در طول آن بر قابلیت‌های کالا افروده شود.

درست نادرست

۳. قرار دادن تولرانس (خطای مجاز) برای ابعاد یک قطعه:

(۱) به دلیل عدم توان اندازه‌گیری دقیق ابعاد است. (۲) به دلیل عدم توان ساخت دقیق ابعاد است.

(۳) به دلیل کاهش قیمت ساخت قطعات است. (۴) به دلیل ایجاد رقابت در ساخت قطعات است.

۴. خطای مجاز در ساخت قطر داخلی (سوراخ):

(۱) فقط شامل خطا در کوچک‌تر ساختن قطر سوراخ است.

(۲) فقط شامل خطا در بزرگ‌تر ساختن قطر سوراخ است.

(۳) بهتر است فقط شامل خطا در کوچک‌تر ساختن قطر سوراخ باشد.

(۴) بهتر است فقط شامل خطا در بزرگ‌تر ساختن قطر سوراخ باشد.

۵. «تولرانس انطباق» یک سوراخ و میله عبارت است از:

(۱) مجموع تولرانس سوراخ و میله تفاضل تولرانس سوراخ و میله

(۲) تولرانس میله تولرانس سوراخ

۶. آبی کاری به چه معنی است؟

۷. چرا برخی قطعات صنعتی نیاز به آب کاری دارند؟

۸. دو نکته از نکات ایمنی کارگاه مونتاژ را بیان کنید.

منابع

۱. الواح آموزشی و بهروزشاده شرکت پویان صنعت، وهابزاده، امیرهوشنگ
۲. تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی، پروفسور احمد یوسف‌حسن، دکتر دانالدر هیل، ترجمه دکتر ناصر موافقیان، انتشارات علمی و فرهنگی
۳. مکانیک عمومی، استاندارد، ۰۵/۷۱-۸، فرهادی، علی و اوسطی / کریم، نشر علوم معروف / ۸۲
۴. فلزکاری در برق ساختمان و برق صنعتی درجه (۲)، استاندارد ۲۸/۵۵-۸ و ۱۴/۵۵-۸، مسگری / علی و قناد، هادی، انتشارات صفار / ۸۱
۵. درس فنی فلزکاری، ویتسورک لین، ریبع‌زاده / محمد، انتشارات دهدزا / ۵۱
۶. صنعت فلزکاری، انتشارات تکنیک برای همه
۷. ماشین‌های افزار، ترجمه ابراهیم صادقی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت / ۷۴
۸. *Practical Bench Working N.Makienko*
۹. آشنایی با فرایندهای ساخت و تولید، عالی / حجت‌الله، دانشگاه امام حسین (ع) / ۸۱
۱۰. آشنایی با فرایندها و خطوط تولید، عالی / حجت‌الله، غیاثوند / حسن، دانشگاه امام حسین (ع) / ۸۱
۱۱. سیر تکاملی آهن و فولاد در ایران و جهان، توحیدی / ناصر / ۶۴
۱۲. کنترل صدا در صنعت، صالحی / اسرافیل، کمال دانش / ۷۹
۱۳. درآمدی بر طراحی صنعتی، دیوید لو دینگتن، ترجمه میرقیداری، سیدمحتبی، انتشارات قصیده / ۷۷
۱۴. راهنمای فلزکاری، آمو کوهن، ترجمه: افضلی / محمدرضا، انتشارات فنی ایران / ۸۱
۱۵. طراح مکانیزم‌ها برای طراحان و ماشین‌سازان، ترجمه شیرخورشیدیان، علی‌اکبر، انتشارات طراح
۱۶. نقشه‌کشی مقدماتی، حمید غلام‌رضایی، کتاب درسی کاردانش ساخت و تولید
۱۷. اینترنت



فهرست رشته‌های مهارتی که می‌توانند از کتاب فلزکاری (جلد ۲) استفاده کنند.

ردیف	نام رشته مهارتی	نام استاندارد مهارتی مبنا	کد استاندارد مهارتی مبنا	پایه
۱	تراشکاری	تراشکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۲	۱۰
۲	تراشکاری CNC	تراشکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۳	۱۰
۳	CNC فرزکاری	فرزکار درجه ۲	۸-۳۴/۳۲/۲/۳	۱۰
۴	تراشکاری و فرزکاری	تراشکار درجه ۲	۸-۳۴/۲۲/۲/۳	۱۰
۵	فرزکاری	فرزکار درجه ۲	۸-۳۴/۳۲/۲/۳	۱۰
۶	تابلوسازی برق صنعتی	برق کار صنعتی درجه ۲	۸-۵۵/۱۵/۲/۴	۱۰
۷	تعمیر و نصب ماشین ابزار	ماشین ابزار کار درجه ۲	۸-۳۴/۳۷/۲/۲	۱۰
۸	فالبسازی فلزی	ماشین ابزار کار درجه ۲ قالب‌سازی درجه ۲ تعمیر کار برق خودرو درجه ۲	۸-۳۴/۳۷/۲/۲ ۸-۳۲/۲۶/۲/۳ ۸-۵۵/۴۲/۲/۴	۱۰
۹	جوشکاری برق	جوشکار سازه‌های فولادی با فرایند SMAW	۸-۷۲/۲۳/۱/۱	۱۰
۱۰	ماشین ابزار	ماشین ابزار کار درجه ۲	۸-۳۴/۳۷/۲/۲	۱۰
۱۱	جوشکاری گاز محافظ	جوشکار سازه‌های فولادی با فرایند SMAW	۸-۷۲/۲۳/۱/۱	۱۰
۱۲	نصب و سرویس آسانسور	کمک نصب آسانسور نصاب و تعییر کار آسانسور	۷۴۱۲-۰۵-۰۱۷-۰۱ ۸-۵۱/۶۵/۱/۲	۱۰
۱۳	mekanik صنایع	mekanik صنایع درجه ۲	۸-۴۱/۱۱/۲/۳	۱۰
۱۴	کارهای فلزی ساختمان	فن ورز اسکلت فلزی ساختمان کمک اسکلت ساز درجه ۲ کمک درجه و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه ۲ در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه ۱	۹-۷۴/۴۰/۱/۱/۱ ۹-۷۴/۴۱/۲/۲/۱ ۸-۷۴/۹۵/۲/۱/۱ ۸-۷۴/۹۵/۱/۱/۱	۱۱
۱۵	مدلسازی	مدلسازی درجه ۲	۸-۱۹/۳۸/۲/۳	۱۱
۱۶	ساخت مصنوعات فلزی	جوشکار گاز درجه ۲ در و پنجره ساز پروفیل درجه ۲	۸-۷۴/۱۷/۲/۲ ۸-۷۴/۹۲/۲/۳	۱۱