

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



## تراشکاری (۲)

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته‌های مهارتی: تراشکاری - تراشکاری CNC - قالب سازی فلزی - تعمیر و نصب ماشین افزار- ماشین ابزار

نام استاندارد مهارت مبنای: تراشکار درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۸-۳۴/۲۲/۲/۳

سرشناسه: امینی، حسن ۱۳۵۲.

عنوان و نام پدیدآور: تراشکاری (۲)/ مؤلف: حسن امینی؛ برنامه‌ریزی محتوا و نظرارت بر تأییف: دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

مشخصات ظاهری: ۱۳۰ ص.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۵۰۰-۵

موضوع: برشکاری و تراشکاری

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

رده‌بندی کنگره: ۴۱۳۹۱ ت ۷۵ الف ۱۲۳۰ TG

رده‌بندی دیوبی: ۶۱۷/۵۳

شماره کتابشناسی ملی: ۲۷۳۳۴۴۱





وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

تراشکاری (۲)-۳۱۱۷۸

نام کتاب :

پدیدآورنده :

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :

شناسه افروده برنامه‌ریزی و تألیف :

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی

غلامحسن پایگان، محمد مهرزادگان، سید حسن سید تقی‌زاده، حسن امینی، محمدسعید کافی،

حسن آقابابایی و صادق جعفری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

حسن امینی (مؤلف)

مدیریت آماده‌سازی هنری :

شناسه افروده آماده‌سازی :

نشانی سازمان :

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

توفيق علاي (صفحه آرا) - شيو شجاعي (طراح جلد)

تهران : خيابان ايرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهيد موسوي)

تلفن : ۰۹۶۱-۹۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

ناشر :

و بگاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شركت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ايران : تهران-کیلومتر ۱۷جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

چاچانه :

تلفن : ۰۹۱۵-۳۷۵۱۵، دورنگار : ۰۹۸۵۱۶، کد پستی : ۱۳۹


شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی اiran «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ :

چاپ هشتم

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشه، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

**ISBN 978-964-05-2500-5** شابک ۵-۰۵۰۰-۰۶۴-۹۷۸

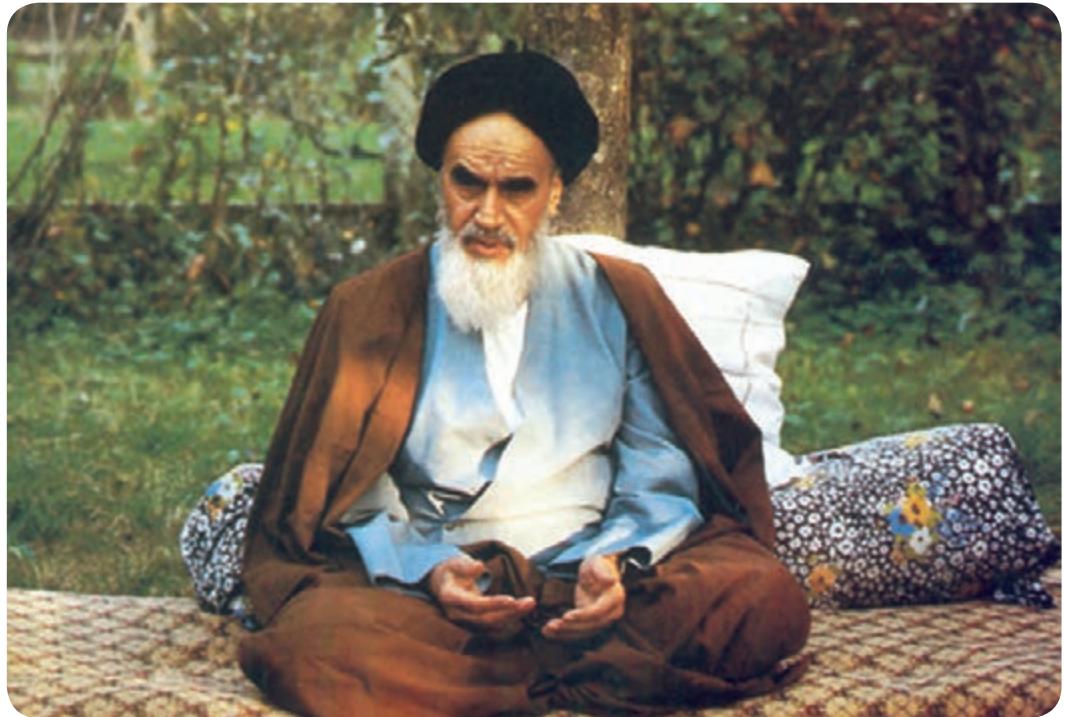

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه»

هنا آموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظر سنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی [nazar.roshd.ir](http://nazar.roshd.ir) یا نامه به نشانی تهران- صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۸۷۴ ارسال کنند.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

# فهرست مطالب

صفحه	عنوان مطالب
۱	<b>فصل چهارم: آج زنی</b>
۳	آج زنی
۳	شناسایی قرقره آج
۴	انواع آج
۸	دستور کار (۱)
۱۲	ارزشیابی پایانی
۱۳	<b>فصل پنجم: تیز کردن رنده</b>
۱۵	نکات ایمنی در خصوص سنگ زنی
۱۶	رنده پیچ بری خارجی (متريک، اينچي)
۱۷	رنده پیچ بری داخلی (متريک، اينچي)
۱۸	رنده دندانه ذوزنقه
۱۹	رنده دندانه مریع
۲۰	رنده قوس داخلی
۲۱	رنده قوس خارجی
۲۹	<b>فصل ششم: مخروط تراشی</b>
۳۱	پخ زنی
۳۱	مخروط های خارجی و داخلی
۳۲	مخروط تراشی داخلی با انحراف سوپرت فوقاری
۳۳	مخروط تراشی به روش انحراف مرغک
۳۵	محاسبه مقدار انحراف دستگاه مرغک
۴۷	<b>فصل هفتم: رزوه تراشی</b>
۴۹	شناسایی پیچ ها (رزوه ها)
۵۰	شناسایی پیچ و مهره های سرتیز میلی متري و اینچی چپ و راست یک راهه

۵۱	شناسایی پیچ و مهره‌های سرتیز میلی‌متری و اینچی چپ و راست چند راهه
۵۲	مراحل محاسبه یک رزوه متر یک نرم DIN
۵۵	ارتفاع تئوری پیچ H
۵۹	شابلن رنده دندانه متريک
۶۱	مراحل تراشیدن پیچ با دستگاه تراش
۶۵	مراحل تراشیدن پیچ های چند راهه:
۶۶	مراحل تراشیدن پیچ های دندانه ذوزنقه
۶۸	مراحل تراشیدن پیچ های دندانه مربع
۶۹	مراحل پیچ بری داخلی (مهره) با دستگاه تراش
۷۳	دستور کار (۱)
۷۷	دستور کار (۲)
۷۷	دستور کار (۳)
۷۸	دستور کار (۴)
۸۲	دستور کار (۵)
۸۷	دستور کار (۶)
۸۸	دستور کار (۷)
۸۸	ارزشیابی پایانی
۸۹	<b>فصل هشتم: حدیده و قلاویز</b>
۹۱	متنه خزینه
۹۲	عملیات حدیده کاری (پیچ بری با حدیده) به وسیله دستگاه تراش
۹۴	مهره تراشی با قلاویز به وسیله دستگاه تراش
۹۶	نکات ايمني و حفاظتى در حدیده کاری و قلاویز کاری با دستگاه تراش
۹۷	دستور کار (۱)
۱۰۰	دستور کار (۲)
۱۰۲	ارزشیابي پایانی
۱۰۳	<b>فصل نهم: فرم تراشي</b>

۱۰۵	تراش کاری قوس خارجی
۱۰۶	تراش کاری قوس داخلی
۱۰۷	تراشکاری پخ لبه قطعه کار
۱۰۷	شابلن قوسی داخلی و خارجی
۱۰۸	دستور کار شماره (۱)
۱۱۰	دستور کار شماره (۲)
۱۱۲	دستور کار شماره (۳)
۱۱۴	دستور کار شماره (۴)
۱۱۶	ارزشیابی پایانی
۱۱۷	<b>فصل دهم: سرویس و نگهداری</b>
۱۱۹	اهمیت سیستم نگه داری و تعمیرات
۱۱۹	مزایای وجود سیستم نگه داری و تعمیرات
۱۲۰	بررسی نقشه های دستگاه
۱۲۴	دستور کار شماره (۱)
۱۲۶	دستور کار شماره (۲)
۱۲۸	دستور کار شماره (۳)
۱۳۰	ارزشیابی پایانی



# فصل ۴

## آج زنی

توانایی آج زنی روی قطعات کار

۱- آشنایی با مفهوم آج زنی

۲- شناسایی انواع قرقره های آج و محاسبات  
مربوطه

۳- آشنایی با انواع آج و کاربرد آن

۴- شناسایی اصول انتخاب دور و محاسبه دور  
پیش روی جهت آج زنی

۵- شناسایی اصول آج زنی روی قطعات

۶- شناسایی اصول موارد اینمنی هنگام آج زنی

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۷	۹

### هدفهای رفتاری

۱- مفهوم آج زنی را بیان کند.

۲- انواع قرقره آج را نام ببرد.

۳- عملیات آج زنی توسط دستگاه تراش را به درستی انجام بدهد.

۴- عملیات بستن قرقره آج بر روی رنده گیر را به درستی انجام بدهد.

۵- عمل تنظیم قرقره آج نسبت به سطح کار را به درستی انجام بدهد.

۶- قرقره مناسب با کار را انتخاب بکند.

۷- قسمتهای مختلف قرقره آج را از هم تمیز دهد.

۸- نکات انجام عملیات آج زنی را رعایت کند.





- ۱- برای ایجاد اصطکاک بیشتر بین دست و سطوح کار چه عملی را بر روی قطعه می توان انجام داد؟
- ۲- عمل مضرس کردن سطح کار را ..... نامند.
- ۳- به چه روشی می توان سطح کار را آج زد؟
- ۴- در خصوص استفاده از ابزار آج توضیح دهید؟
- ۵- انواع آج را نام ببرید؟
- ۶- چگونه می توان آج مناسب با قطعه کار انتخاب کرد؟
- ۷- عمل آج زنی بوسیله چه دستگاهی انجام می شود؟
- ۸- نکاتی که در خصوص آج زنی باید رعایت شود را بنویسید؟

## آج زنی

### شناسایی قرقه آج

ابزاری است که به شکل نورد عملیات آج زنی را انجام می دهد و چون قطعه کار بین دو سطح قرقه آج کاملاً مهار و فشرده می شود.

سطح حاصل از این عملیات به دلیل این فشردگی از استحکام و مقاومت خوبی برخوردار می باشد (به دلیل آنکه کریستال های لایه بیرونی یا محیطی کار کاملاً فشرده می شود و سطح را مستحکم می نماید). تصویر ۲

از آن جهت آج زنی بر روی سطح کار دارای اهمیت است که بتوان در سطح قطعه کار فرورفتگی ها و برجستگی هایی را ایجاد نمود تا در موقعی که می خواهیم قطعه یا ابزاری را در

دست نگه داریم از محل آج خورده‌ی آن که سطح مناسبی است به خوبی در دست مهار گردد، این سطح سبب اصطکاکی خواهد شد که در صورت وارد آمدن نیرو یا ضربه به آن به راحتی ابزار یا قطعه از دست رها نخواهد شد بدین منظور روی

سطوح قطعات کار آج زده می شود. تصویر ۱

**قرقه آج از سه قسمت تشکیل شده است:**

● بدن

● نگهدارنده قرقه

● قرقه

تصویر ۳

## جنس قطعه کار از فولاد

در صورتی که قطر قطعه کار تا ۸ میلی مترو برای تمام طول ها مقدار  $t = 0/6 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۱۶ تا ۸ میلی متر برای تمام طول ها مقدار  $t = 0/6 \text{ mm}$  و  $t = 0/5 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۱۶ میلی مترو طول تا ۶ میلی متر مقدار  $t = 0/5 \text{ mm}$  و  $t = 0/6 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۱۶ میلی مترو طول تا بیشتر از ۶ میلی متر مقدار  $t = 0/8 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول تا ۶ میلی متر مقدار  $t = 0/6 \text{ mm}$  انتخاب می شود.


در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول از ۱ تا ۶ میلی متر مقدار  $t = 0/8 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول بیشتر از ۱ میلی متر مقدار  $t = 1 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

## انواع آج

### آج مستقیم

این آج دارای دندانه هایی است که کاملاً به موازات محور قرقه و روی محیط خارجی آن قرار گرفته است. تصویر ۴

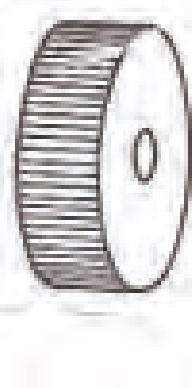

شکل ۴

## روش انتخاب آج

این انتخاب با در نظر گرفتن نوع قرقه و آج آن و نیز با توجه به طول و قطر و جنس قطعه کار انجام می گیرد که طبق دسته بندی که بر مبنای جنس قطعه صورت گرفته می توان به شرح ذیل قرقه را برای آج زنی انتخاب کرد:

### بدون در نظر گرفتن جنس قطعه کار

در صورتی که قطر قطعه کار ۸ میلی مترو طول آن به هر اندازه باشد مقدار  $t = 0/5 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۱۶ تا ۸ میلی مترو طول آن به هر اندازه باشد مقدار  $t = 0/6 \text{ mm}$  و  $t = 0/5 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۱۶ میلی مترو تا طول ۶ میلی متر مقدار  $t = 0/6 \text{ mm}$  و  $t = 0/5 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۱۶ میلی مترو تا طول بیشتر از ۶ میلی متر مقدار  $t = 0/8 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو تا طول ۶ میلی متر مقدار  $t = 0/6 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول از ۱ تا ۶ میلی متر مقدار  $t = 0/8 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول بیشتر از ۱ میلی متر مقدار  $t = 1 \text{ mm}$  انتخاب می شود.

**نکته:** اندازه  $t$  فاصله بین شیار های روی سطح آج می باشد.

که هر مقدار قطر قطعه کار بیشتر باشد این فاصله بیشتر خواهد شد و هر مقدار فاصله آن کمتر باشد برای قطعاتی با قطر کمتر کاربرد دارد.

**آج مکعر**

دندانه ها به موازات محور می باشد ولی سطح بیرونی قرقره به صورت مکعر توخالی بوده که برای قطعات محدب کاربرد دارد. تصویر ۷

**آج مایل راست دندانه**


دندانه های این آج به گونه ای بر روی محیط بیرونی قرقره قرار گرفته است که به صورت مایل می باشد و اگر سطح مقطع آن را موازی با سطح افقی قرار دهیم صعود دندانه ها به سمت راست متمایل شده اند. تصویر ۵

**آج محدب**


دندانه ها به موازات محور می باشد ولی سطح بیرونی قرقره به صورت محدب برای قطعاتی که سطح آنها گود است به کار می رود. تصویر ۸

**آج مایل چپ دندانه**


این آج مانند آج مایل راست دندانه می باشد ولی جهت صعود آن وقتی موازی با سطح افقی قرار داده شود به سمت چپ متمایل شده است. تصویر ۶

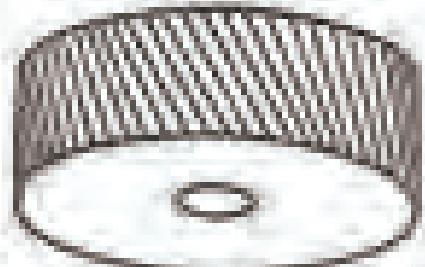


شکل ۶

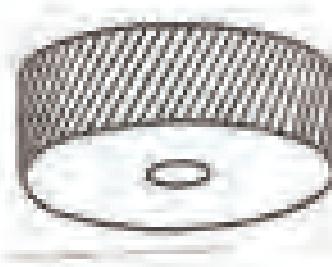

شکل ۵

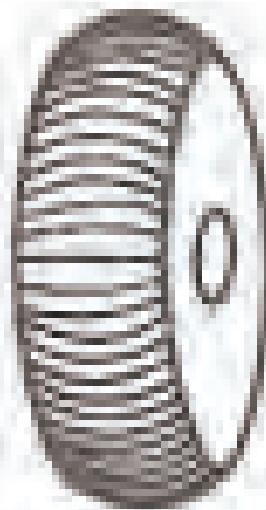


شکل ۸

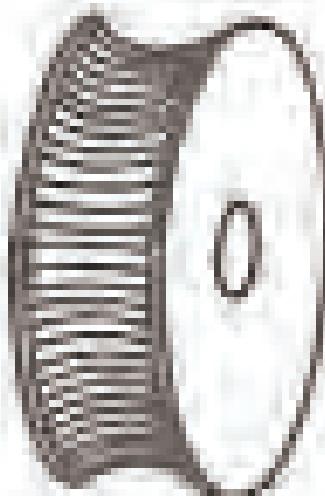


شکل ۷

چون عملیات آج زنی تحت فشار غلتک های قرقه انجام می گیرد لذا به ازای قسمت هایی که داخل قطعه کار فرو می رود قسمت های دیگری از سطح به صورت برجستگی بیرون زده می شود که این مقدار سبب می شود قطر قطعه کار به اندازه  $\frac{1}{2}$  فاصله ای تقسیمات آج روی سطح قرقه افزایش یابد که نیاز است قبل از عمل آج زنی قطر قطعه کار به این میزان کمتر تراشیده شود تا در قطعاتی که قطر ایجاد شده پس از عمل آج زنی حائز اهمیت است حفظ شود. تصویر ۱۱ برای طول های کوچکی از قطعه کار که می خواهیم عملیات آج زنی انجام گیرد نیاز است قطعه کار کوتاه بسته شود تا به ازای نیروی واردہ از ابزار قطعه کار از کار گیر خارج یا کج نشود و برای قطعات با طول بلند نیاز است طرف دیگر کار به واسطه مرغک مهار شود. تصویر ۱۲

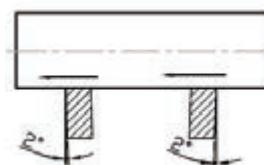


شکل ۱۰

**مواحل بستن قرقه آج و نکاتی در خصوص آج زنی**  
نگهدارنده ای قرقه های آج را بایستی در امتداد محور کار و یا کمی پائین تراز آن تنظیم کرده و حتی الا مکان کوتاه و مماس بر لبه دستگاه قطعه گیر بست. تصویر ۹  
امتداد نگهدارنده قرقه عمود بر محور کار بسته می شود و می توان رنده گیر را به اندازه  $1\frac{1}{2}$  درجه نسبت به محور کار به سمت جهت حرکت پیشروی زاویه داد. که این عمل سبب می شود که چون قرقه دارای ضخامتی است و نیرویی که از طرف سوپرت عرضی جهت فرو رفتن ابزار به داخل کار وارد می گردد در سطح قرقه اثر کمتری گذارد و با عکس العمل کمی که قرقه ایجاد می کند احتمال عقب رفتن سوپرت و در گیری نامناسب در طول کار بوجود نیاید. لذا زاویه ای تعريف شده سبب می گردد که نیروی وارد به صورت نقطه ای و تدریجی از ابتدا تا انتهای سطح جلوی قرقه، به صورت تدریجی وارد گردد. تصویر ۱۰

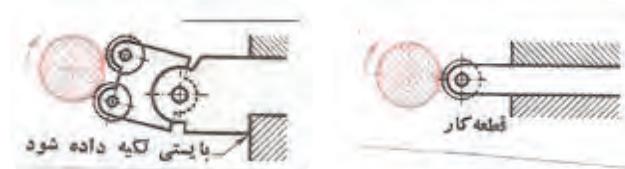

شکل ۹

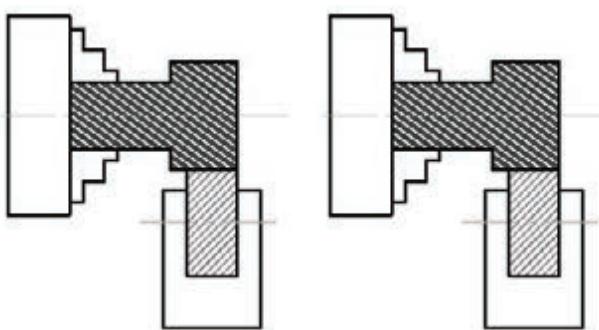

شکل ۱۲



شکل ۱۱

مقدار عمق بار را می توان به اندازه‌ی فاصله‌ی تقسیمات آج با استفاده از سوپرت عرضی نسبت به سطح بیرونی کار وارد نمود که این مقدار بار دهی بر حسب ظرفیت دستگاه می توان در یک مرحله انجام گیرد در صورتی که نیاز باشد عمق بار در چندین مرحله انجام شود نیاز است تا کامل شدن سطح آج به شکل هرمی عمل بار دهی انجام گیرد و نیاز است که در هر مرحله بار دهی، طول کل قطعه کار را که می خواهیم آج بزنیم نکرده بلکه جهت حرکت سوپرت طولی (در حالت اتو مات) معکوس می شود که این عمل بار دهی در هر مرحله در ابتدای طول کار انجام می گیرد و این عملیات تا زمانی که شکل آج کامل گردد انجام می شود و در پایان قرقه را از کار جدا کرده و دستگاه را به وضعیت اولیه بر می گردانیم.

سرعت پیشروی انتخابی در عملیات آج زنی به میزان نصف تقسیمات آج در نظر گرفته می شود و سرعت برشی را چون عملیات آج زنی تحت فشار و با اعمال نیرو در واحد سطح انجام می گیرد لذا سعی می کنیم از حداقل عده دوران انتخابی دستگاه برای آن استفاده کنیم تا سرعت پیشروی سوپرت که ارتباط مستقیم با عده دوران قطعه کار دارد با حداقل سرعت انجام گیرد تا ابزار فرصت انتقال آج های روی قرقه بر سطح کار را داشته باشد.

در هنگام عملیات آج زنی به دلیل اصطکاک و حرارت بالایی که ایجاد می شود نیاز است که از مایع خنک کننده با توجه به جنس کار انتخاب نمود تا سطح کار نیز از کیفیت بیشتری برخوردار گردد.

در حین عمل آج زنی نیز ذرات ریزی به علت شرایط ریخته گری یا نورد کاری قطعه خام ایجاد می شود که نیاز است در هنگام آج زنی این ذرات با یک برس سیمی کنار زده شود تا سطح آج یکنواخت حاصل شود.

۳- رنده رو تراش راست بر در رنده گیر قرار داده شود تا

پس از مرکز کردن نوک رنده با مرغک با آچار محکم شود.

تصویر ۱۵

۴- هر دو مقطع کارتا طول ۱۲۰ میلی متر کف تراشی شود.

تصویر ۱۶

### دستور کار (۱)

قطعه ای به قطر ۲۰ میلی متر و به طول ۱۲۰ میلی متر آج دو طرفه (ضربدری) ریز، زده شود.

۱- قطعه ای به طول ۱۲۴ میلی متر به قطر ۲۲ میلی متر برشیده

شود. تصویر ۱۳

۲- قطعه کار مابین فکین سه نظام بسته شود. تصویر ۱۴



شکل ۱۴



شکل ۱۳



شکل ۱۶



شکل ۱۵

- ۵- با استفاده از مته مرغک مقطع هر دو طرف قطعه کار مته مرغک زده شود. تصویر ۱۷
- ۶- قطعه کار مایین فکین سه نظام و مرغک بسته شود. تصویر ۱۸
- ۷- پیشروی مناسب بر روی جعبه دنده پیشروی تنظیم و عده دوران سه نظام دستگاه تنظیم شود، و اهرم کلاچ در گیر شده تا سه نظام دوران کند. تصویر ۱۹
- ۸- تا قطر ۲۰ میلی متر عملیات روتراشی بر روی قطعه کار انجام شود. تصویر ۲۰



شکل ۱۸



شکل ۱۷



شکل ۲۰



شکل ۱۹

- ۱۱- رندۀ گیر را به اندازه ۲ درجه نسبت به سطح قطعه کار زاویه به راست داده و رندۀ گیر را محکم کنید. تصویر ۲۳
- ۱۲- دستگاه را روی حداقل عده دوران و حداقل مقدار پیش روی اتمات طولی سوپرت برای عملیات آج زنی تنظیم کنید. تصویر ۲۴

- ۹- پخ با زاویه ۴۵ درجه و به طول ۲ میلی متر روی لبه ابتدای کار ایجاد شود. تصویر ۲۱
- ۱۰- رندۀ قرقه آج در رندۀ گیر قرار داده شده تا پس از تنظیم با مرغک با آچار محکم شود. تصویر ۲۲




شکل ۲۲



شکل ۲۱



شکل ۲۴

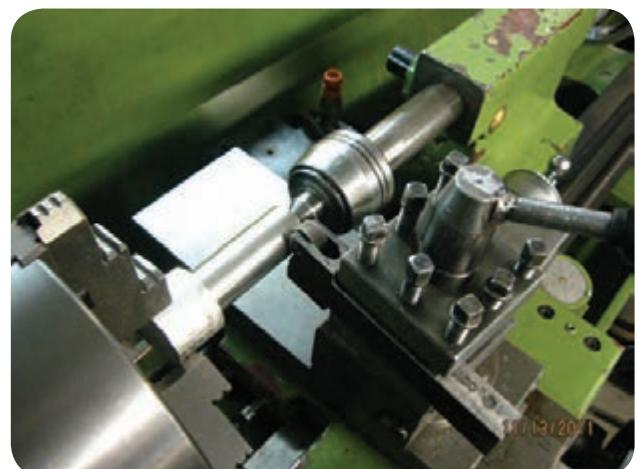

شکل ۲۳

۱۶- کلاچ را معکوس کرده تا قرقه آج به ابتدای کار منتقل شود و مجدداً عمل باردهی تا عمق کامل دندانه آج انجام شود. تصویر ۲۸

### دستور کار (۲)

قطعه کار دستور کار شماره (۱) تا قطر ۱۸ میلی متر تراشیده شود و مجدداً آج دو طرفه ریز زده شود.



شکل ۲۶


۱۳- اهرم کلاچ را در گیر کنید تا سه نظام بچرخد، و آهسته سطح قرقه آج را با سطح کار مimas کنید. تصویر ۲۵

۱۴- اهرم اتومات پیشروی سوپرت طولی را در گیر کرده تا قرقه آج بر روی طول کار حرکت کند. تصویر ۲۶


۱۵- در انتهای طول اگر سطح آج کامل نشده باشد. (ضمناً قرقه آج از انتهای طول کار خارج نشده باشد). تصویر ۲۷



شکل ۲۵

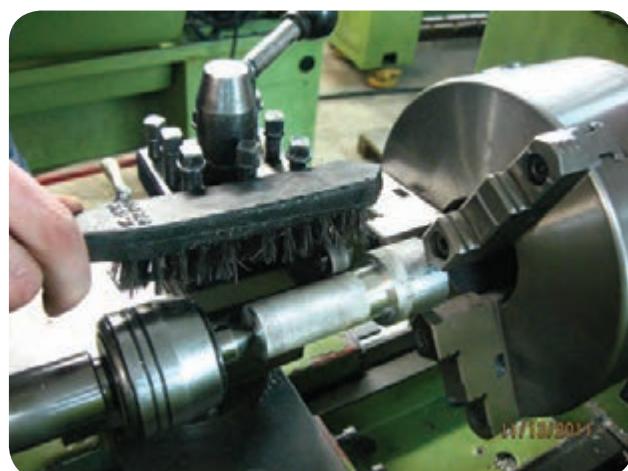

شکل ۲۸

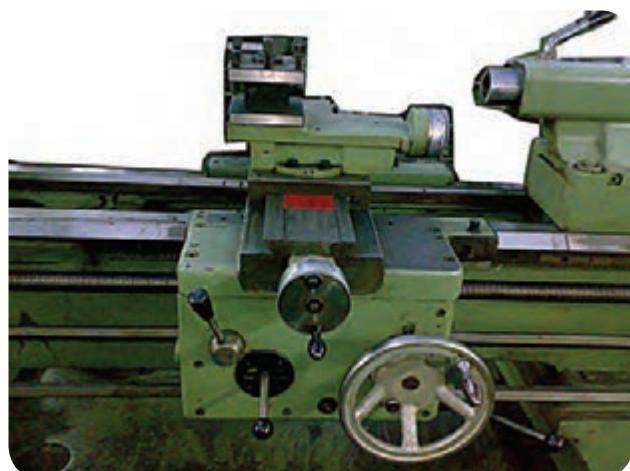

شکل ۲۷



## ارزشیابی پایانی

- ۱- مفهوم آج زنی را بیان کنید؟
- ۲- عمل آج دار کردن سطوح را ..... نامند.
- ۳- بعد از عمل آج زنی قطر کار به اندازه ..... میلی متر افزایش می یابد.
- ۴- انتخاب اندازه آج با توجه به ..... و ..... انتخاب می شود.
- ۵- در هنگام آج زنی زاویه رنده گیر چند درجه است؟
- الف - ۲
- ب - ۴
- ج - ۸
- د - ۱۰
- ۶- سرعت پیشروی دستگاه تراش با توجه به چه پارامتری انتخاب می شود؟
- الف- فاصله تقسیمات آج      ب- قطر آج
- ج- زاویه آج      د- عده دوران کار
- ۷- عملیات آج زنی را توضیح دهید؟
- ۸- نکات مهم در آج زنی را بنویسید؟
- ۹- مراحل آماده سازی دستگاه تراش را برای عملیات آج زنی بنویسید؟
- ۱۰- عملیات آج زنی بر روی سطح کار به شکل ..... انجام می شود.

# فصل ۷

## تیز کردن رنده

توانایی تیز کردن رنده انواع رنده  
تراشکاری با دست

- ۱- شناسایی زوایای انواع رنده تراش
- ۲- آشنایی با سنتگ سمباده های معمولی والماسی
- ۳- شناسایی اصول رعایت موارد ایمنی هنگام تیز  
کردن رنده
- ۴- شناسایی اصول تیز کردن انواع رنده تراش  
کاری با دست

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۳	۷	۱۰

### هدفهای رفتاری

- ۱- نکات ایمنی در سنگ زنی را رعایت کند.
- ۲- مشخصات رنده پیچ بری خارجی متريک و اينچی را از يكديگر تميز دهد.
- ۳- رنده پیچ بری خارجی و داخلی را به درستی تیز کند.
- ۴- مشخصات پیچ های انتقال حرکت را از يكديگر تميز دهد
- ۵- رنده دندانه ذوزنقه را تیز کند.
- ۶- عمل کنترل رنده را انجام دهد.
- ۷- مشخصات پیچ های انتقال حرکت را نام ببرد.





۱- با چه ابزاری می توان عمل براده برداری را انجام داد؟

۲- انواع ابزارهایی را که بتوان با آن عمل براده برداری را انجام داد را نام ببرید؟

۳- یک ابزار براده برداری باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

۴- زوایایی را که می توان بر روی یک ابزار ایجاد کرد را نام ببرید؟

۵- ابزار های براده برداری نشان داده شده در شکل را نام ببرید؟

تصویر

۶- قطعات نشان داده شده در شکل با چه ابزارهایی ساخته شده است؟

تصویر



۴- ماسک در جلوی دهان قرار داده شود تا از ورود ذرات

براده به دهان جلوگیری شود. تصویر ۴

۵- ابزار را روی سطح سنگ حرکت داده تا سطح سنگ

غیر یکنواخت نگردد. تصویر ۵

۶- ساعت و انگشت در هنگام کار در دست نباشد.

تصویر ۶

### نکات ایمنی در خصوص سنگ زنی


۱- در عملیات سنگ زنی از عینک استفاده شود. تصویر ۱

۲- ابزاری را که می خواهیم سنگ بزنیم کاملا در دست

مهار شود. تصویر ۲

۳- فاصله پایه ( محل قرار گیری ابزار) تا سطح سنگ از ۲


تا ۳ میلیمتر بیشتر نباشد. تصویر ۳

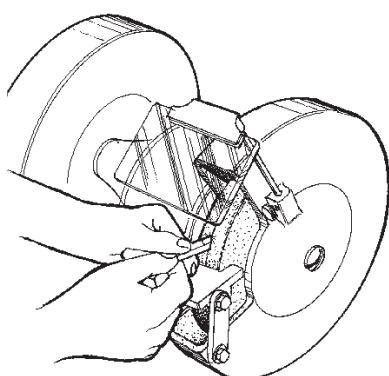

شکل ۲




شکل ۱

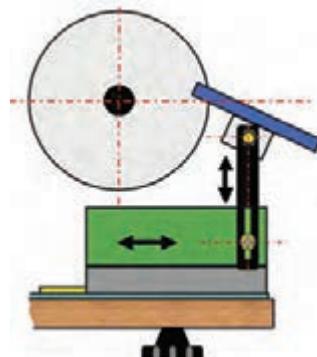

شکل ۳



شکل ۶

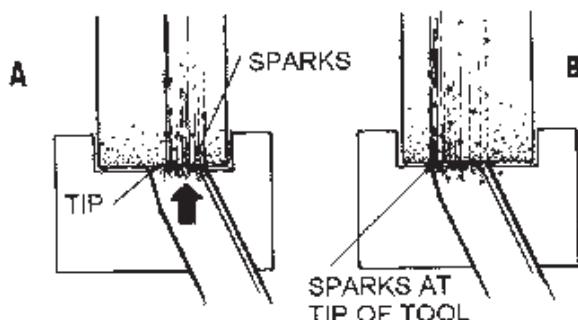

شکل ۵

### موائل تیز کردن رنده پیچ بری خارجی

- ۱- تکیه گاه سنگ را نسبت به سطح سنگ تنظیم کنید. شکل ۷
- ۲- رنده را با دست راست محکم مهار کنید. شکل ۸
- ۳- سطح پیشانی رنده را با سنگ در گیر کرده تا زاویه آزاد اصلی بر روی آن ایجاد گردد. شکل ۹
- ۴- سطح کناری رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سنگ در گیر می کنیم. این عمل را از هر دو طرف رنده انجام دهید. شکل ۱۰
- ۵- رنده را تحت زاویه  $30^{\circ}$  درجه از جلو با سطح سنگ در گیر می کنیم تا نوک تیزی برای رنده ایجاد گردد. این عمل را از هر دو طرف رنده دهید. شکل ۱۱
- ۶- رنده را با شابلن رنده پیچ بری متريک کنترل کنید. شکل ۱۲



شکل ۸



شکل ۱۰



شکل ۱۲

### رنده پیچ بری خارجی (متريک ، اينچي)

رنده اى را که تحت زاویه راس دندانه  $60^{\circ}$  درجه عمل براده برداری را تحت زاویه پیچش بر روی قطعه کار انجام دهد را پیچ بری نامند.

هدف از اين عمل ایجاد رزووه هايی بر روی کار به منظور در گيری با مهره می باشد.

رنده پیچ بری منطبق با شابلن رنده اى که به همين منظور کاربرد دارد تیز می گردد. که به ازاء هر مرحله سنگ زدن رنده را می توان با شابلن کنترل کرد. باید توجه داشت که رنده پیچ بری دندانه اينچي با همين خصوصيات است ولی زاویه راس رنده  $55$  درجه است.



شکل ۷



شکل ۹



شکل ۱۱

### مراحل تیز کردن رنده پیچ بری داخلی

- ۱- سطح جلوی رنده را تحت زاویه آزاد اصلی با سنگ مماس کنید. شکل ۱۴
- ۲- رنده را روی سطح سنگ حرکت دهید، تا زاویه آزاد کامل شود. شکل ۱۵
- ۳- سطح کناری (چپ) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سنگ مماس کنید. و تا کامل شدن زاویه در طول سنگ حرکت دهید. شکل ۱۶
- ۴- سطح کناری (چپ) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سنگ مماس کنید، و تا کامل شدن زاویه در طول سنگ حرکت دهید. شکل ۱۷
- ۵- رنده را با شابلن دنده کنترل کنید. شکل ۱۸

### رنده پیچ بری داخلی (متريک ، اينچي)

از اين رنده به منظور ايجاد رزوه در داخل سوراخ استفاده می شود. شكل ظاهري اين رنده شمشى با طول مستقيم و سرخميده می باشد که شكل رنده پیچ بری در قسمت خميده ايجاد می گردد. تا در هنگام عمليات پیچ بری داخلی رنده در امتداد سوراخ قرار گيرد و نوك رنده عمود بر سطح سوراخ شود. که زاويه راس اين رنده برای پیچ متريک دارای زاويه  $60^\circ$  درجه می باشد که مناسب با جنس كار و ابزار زاويه آزاد اصلی و فرعی را نيز از جدول انتخاب کرد. قبل توجه است که رنده پیچ بری اينچي تمام خصوصيات رنده با مشخصات ميليمتری را دارا می باشد با اين تفاوت که زاويه راس آن  $55^\circ$  درجه است.

تصویر ۱۳



شکل ۱۶



شکل ۱۳



شکل ۱۸



شکل ۱۷

### مراحل تیز کردن رنده دندانه ذوزنقه

- ۱- سطح جلوی رنده را تحت زاویه آزاد رنده با سطح سنگ مماس کنید. شکل ۱۹
- ۲- با حرکت طولی رنده روی سطح سنگ زاویه آزاد اصلی را کامل کنید. شکل ۲۰
- ۳- سطح کناری (چپ) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سطح سنگ مماس کنید. تا سطح کامل شود. شکل ۲۱
- ۴- سطح کناری (راست) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سطح سنگ مماس کنید. تا سطح کامل شود. شکل ۲۲
- ۵- رنده را با شابلن رنده کنترل کنید. شکل ۲۳

### رنده دندانه ذوزنقه


از این رنده به منظور عملیات پیچ بری دندانه های ذوزنقه استفاده می شود که پیچ های حاصل از این عملیات تراشکاری به نام پیچ های انتقال حرکت هستند. که دارای زاویه راس ۳۰ درجه و با توجه به جنس کار و ابزار دارای زاویه آزاد اصلی و فرعی نیز می باشند. که اندازه عرض لبه برنده جلوی رنده با توجه به گام پیچ مناسب با شابلن تیز می شود.



شکل ۲۱



شکل ۱۹

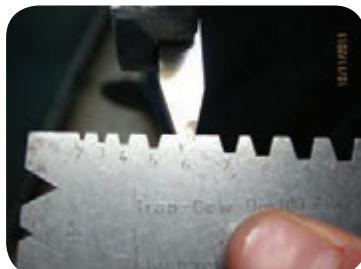

شکل ۲۳



شکل ۲۲

### رنده دندانه مربع

#### مراحل تیز کردن رنده دندانه مربع

- ۱- سطح جلوی رنده را تحت زاویه آزاد رنده با سطح سنگ مماس کنید. شکل ۲۵
- ۲- با حرکت طولی رنده روی سطح سنگ زاویه آزاد اصلی را کامل کنید. شکل ۲۶
- ۳- سطح کناری (چپ) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سطح سنگ مماس کنید. تا سطح کامل شود. شکل ۲۷
- ۴- سطح کناری (راست) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سطح سنگ مماس کنید. تا سطح کامل شود. شکل ۲۸
- ۵- لبه برنده عرضی رنده را با شابلون کنترل کنید. شکل ۲۹

از این رنده به منظور ایجاد رزوه دندانه مربع بر روی سطح میله گرد می باشد که هدف از آن ایجاد انتقال حرکت است. این رنده دارای زاویه ۹۰ درجه بوده که عرض لبه برنده آن به اندازه نصف گام می باشد که می توان برای کنترل اندازه ایجاد شده روی لبه از کلیس استفاده کرد و زاویه آزاد اصلی و فرعی نیز متناسب با جنس کار و ابزار بر روی سطوح رنده ایجاد می گردد. تصویر ۲۴



شکل ۲۵



شکل ۲۴



شکل ۲۶



شکل ۲۷



شکل ۲۹



شکل ۲۸

### مراحل تیز کردن رنده قوس داخلی

- ۱- لبه برندۀ رنده را باله قوس سنگ مماس کنید. تصویر ۳۱
- ۲- رنده را با چرخش بر روی لبه سنگ تحت زاویه آزاد اصلی انجام دهید. تصویر ۳۲
- ۳- قوس رنده را با شابلن قوس کنترل کنید. تصویر ۳۳

### رنده قوس داخلی

برای ایجاد قوس با شعاع کم بر روی رنده ها می توان با استفاده از سنگ، قوس را بر روی رنده ایجاد کرد که این رنده روی لبه کار را قوس خارجی ایجاد می کند. که عمل کنترل قوس با شابلن قوس انجام می شود. تصویر ۳۰



شكل ۳۱



شكل ۳۰



شكل ۳۳



شكل ۳۲

## رنده قوس خارجی

- مراحل تیز کردن رنده قوس خارجی
- ۱- لبه برنده رنده را با سطح سنگ مماس کنید. تصویر ۳۴
  - ۲- رنده را با چرخش بر روی سطح سنگ تحت زاویه آزاد اصلی انجام دهید. تصویر ۳۵
  - ۳- قوس رنده را با شابلن قوس کنترل کنید. تصویر ۳۶

برای ایجاد قوس با شعاع کم بر روی رنده ها می توان با استفاده از سنگ ، قوس را بر روی رنده ایجاد کرد که این رنده روی لبه کار را قوس داخلی ایجاد می کند. که عمل کنترل قوس با شابلن قوس انجام می شود.



شکل ۳۵



شکل ۳۴




شکل ۳۶

**دستور کار شماره ۱**

رنده پیچ بری خارجی متريک با زاويه آزاد اصلی و فرعی

۸ درجه تیز کنید.

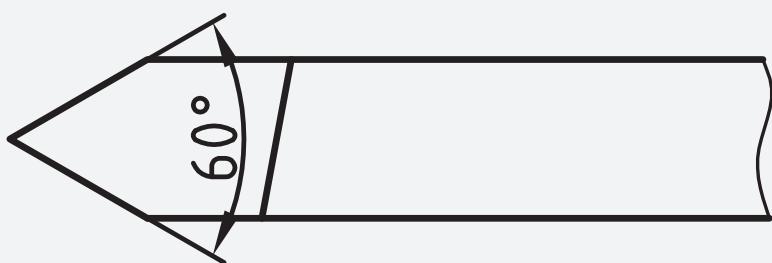
**نقشه‌ي کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	st۳۷ ۱۰×۱۰ جنس	۱
شابلن	رنده ۶۰ درجه	۱
زاویه سنج	دقت یک درجه	۱

**دستور کار شماره ۲**

رنده پیچ بری خارجی اینچی با زاویه آزاد اصلی و فرعی ۸

درجه تیز کنید.

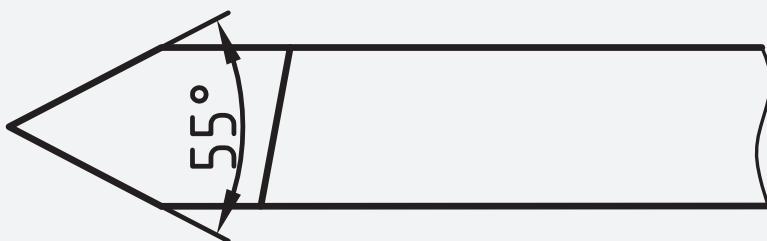**نقشهٔ کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**


نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	شمش $10 \times 10$ جنس st37	۱
شابلن	رنده ۵۵ درجه	۱
زاویه سنج	دقت یک درجه	۱

## دستور کار شماره ۳

رنده پیچ بری داخلی متریک با زاویه آزاد اصلی و فرعی ۸

درجه تیز کنید.

## نقشه‌ی کارگاهی

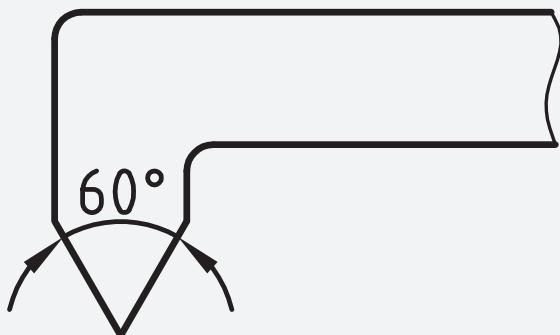


## ابزار و مواد مورد نیاز

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده سر کج	st۳۷ ۱۰*۱۰ جنس	۱
شابلن	رنده ۶۰ درجه	۱
زاویه سنج	دقت یک درجه	۱

**دستور کار شماره ۴**

رنده پیچ بری دندانه ذوزنقه با زاویه آزاد اصلی و فرعی ۴


درجه تیز کنید.

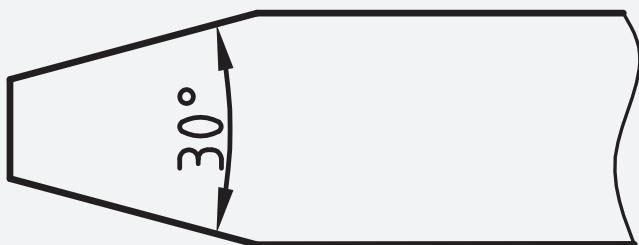**نقشهٔ کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	شمش $10 \times 10$ جنس st37	۱
شابلن	رنده دندانه ذوزنقه	۱
زاویه سنج	دقت یک درجه	۱

**دستور کار شماره ۵**


رنده با قوس داخلی با شعاع ۳ میلی متر تیز کنید.

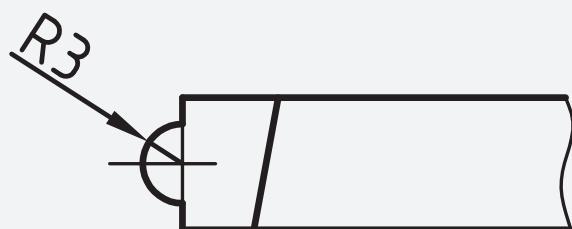**نقشه‌ی کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	شمش ۱۰*۱۰ جنس ST۳۷	۱
شابلن	قوس خارجی	۱

**دستور کار شماره ۶**

رنده با قوس خارجی با شعاع ۳ میلی متر تیز کنید.

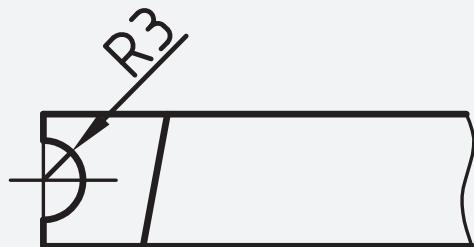**نقشهٔ کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	شمش st۳۷ ۱۰*۱۰ جنس	۱
شابلن	قوس داخلی	۱



# فصل ۶

## مخروط تراشی

توانایی تراشیدن مخروط های خارجی و  
داخلی تا دقیقه ۱۰

- آشنایی با مفهوم مخروط تراشی و کاربرد آن
- شناسایی اصول مخروط تراشی داخلی و خارجی به وسیله سوپرت دستی و محاسبات مربوط به آن
- شناسایی اصول مخروط تراشی به وسیله انحراف مرغک و محاسبات مربوط به آن
- شناسایی اصول مخروط تراشی به وسیله خط کش راهنمای و محاسبات مربوط به آن
- شناسایی اصول کنترل مخروط ها
- شناسایی اصول رعایت موارد اینمی هنگام مخروط تراشی

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۵	۲۵	۳۰

### هدفهای رفتاری

- ۱- مفهوم مخروط تراشی را بیان کند.
- ۲- مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی را به درستی انجام دهد.
- ۳- مخروط تراشی با انحراف دستگاه مرغک را به درستی انجام دهد.
- ۴- مخروط تراشی با انحراف خط کش راهنمای را به درستی انجام دهد.
- ۵- مخروط تراشی داخلی با انحراف سوپرت فوکانی را به درستی انجام دهد.
- ۶- زاویه لازم برای مخروط تراشی را محاسبه کند.





## پیش آزمون

۱- قطعه به شکل مخروط دارای چه زوایایی است؟

۲- زوایای مورد نیاز برای یک مخروط را محاسبه کنید؟

۳- به چه طریق می توان یک میله گرد را به شکل مخروط در آورد؟

۴- کاربرد مخروط های نشان داده شده را بنویسید؟

شکل

۵- مخروط نشان داده شده در شکل معرف چه نوع مخروطی است؟

شکل

۶- قطعات به شکل مخروط چه کاربردی دارند؟



## روشهای مخروط تراشی

- مخروط تراشی با سوپرت فوقانی
- مخروط تراشی با انحراف مرغک
- مخروط تراشی با خط راهنمای

## مراحل مخروط تراشی خارجی با سوپرت فوقانی:

رنده رو تراش راست بر رابه رنده گیر می‌بندیم و نسبت به نوک مرغک مرکز می‌نماییم. تصویر ۱



شکل ۱

۲- میله گردی را به قطر بزرگ و طول اصلی مخروط تراشیده می‌شود به گونه‌ای که طول مورد تراش کاملاً از کار گیر بیرون قرار گرفته باشد. تصویر ۲



شکل ۲

## پخ زنی

به منظور از بین بردن لبه تیز سوراخ و نیز ایجاد نشیمنگاه مطمئن جهت قرار گیری قطعات در داخل سوراخ از نظر طراحی می‌توان پخی را در لبه‌های سوراخ ایجاد کرد که این پخ بر حسب نوع قطعه می‌تواند دارای زاویه ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۹۰ درجه باشد. با زاویه دار کردن رنده گیر یا سوپرت فوقانی می‌توان زاویه مورد نظر را برای ایزار ایجاد کرد و با حرکت خطی سوپرت فوقانی و عرضی پخ سر سوراخ را ایجاد نمود.

## مخروط های خارجی و داخلی

### مفهوم مخروط تراشی

براده برداری با یک زاویه مشخص از یک قطعه با قطر و طول مشخص را به گونه‌ای که پس از تراشیدن، قطعه کار دارای یک قطر کوچک و بزرگ و زاویه گرددرا مخروط تراشی گویند.

مخروط در اثر تغییرات قطر با یک شیب معین به گونه‌ای که این تغییر قطر به صورت پیوسته طی یک زاویه مشخص انجام گیرد را مخروط نامند که به ازاء زاویه رأس مخروط می‌توان رابطه زیر:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{D-d}{L} \Rightarrow \operatorname{Arctg} \alpha = \frac{D-d}{L}$$

که برابر است با زاویه مخروط کامل که می‌توان جهت تراشیدن یک مخروط بر روی دستگاه تراش با تنظیم نصف زاویه رأس (زاویه تنظیم) مخروط را تراشید از رابطه زیر برای تراشیدن قطعات مخروطی با سوپرت دستگاه تراش استفاده می‌شود.

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2L} \Rightarrow \operatorname{Arctg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2L}$$




شکل ۶

به دلیل آنکه زاویه مورد نظر به سوپرت فوقانی داده شده است و حرکت سوپرت طولی سبب می‌شود که سطح مخروط تراشیده شده صاف گردد.



شکل ۳

صفحه زیرین سوپرت فوقانی دارای تقسیماتی بر حسب درجه می باشد که متناسب با زاویه ای که می خواهیم روی قطعه کار بتراشیم، سوپرت فوقانی را زاویه می دهیم. تصویر ۴

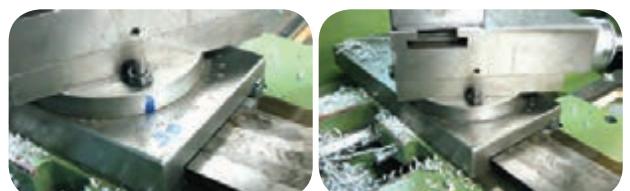

شکل ۴

رنده گیر را نسبت به کار چرخانده به گونه ای که نوک رنده نسبت به محور قطعه کار عمود شود. تصویر ۵



شکل ۵

با سوپرت عرضی عمل بار دهی و با سوپرت فوقانی حرکت خطی در طول مخروط را انجام می دهیم تا زاویه مخروط کامل گردد. تصویر ۶



شکل ۷

۲- رنده داخل تراش را به رنده گیر بسته و با نوک مرغک مرکز می کنیم. تصویر ۸



شکل ۸

در هنگام مخروط تراشی به روش سوپرت فوقانی به ازاء حرکت رفی که سوپرت فوقانی انجام می دهد عمل برگشت صورت می گیرد زیرا که این حرکت خطی به ازاء یال مخروط انجام می گیرد و به هیچ عنوان از سوپرت طولی چه در حالت دستی و یا اتوماتیک استفاده نمی شود.



شکل ۱۲

### مخروط تراشی به روش انحراف مرغک

با این روش می‌توان مخروط با طولهای بلند را براده برداری نمود چون زاویه قطعه کار نسبت به خودش تنظیم می‌گردد به همین خاطر ابزار در راستای محور خود حرکت کرده و به ازاء زاویه‌ای که قطعه کار دارد از قطر کوچکتر تا قطر بزرگتر عمل براده برداری را انجام می‌دهد.

چون سر آزاد قطعه کار توسط مرغک مهار می‌گردد لذا می‌توان با این روش مخروط‌های ناقص را تراشید و نیز به دلیل آنکه ابزار در هنگام براده برداری از ابتدای طول کار با مرغک دستگاه برخورد نداشته باشد به جای مرغک از نیم مرغک استفاده می‌گردد تا عمل مخروط تراشی به راحتی انجام گیرد. و نیز این روش برای تراشیدن مخروط‌هایی با طولهای بلند و با شبی کم کاربرد فراوان دارد.

### مراحل مخروط تراشی به روش انحراف مرغک

۱- رنده رو تراش راست بر، را در داخل شیار رنده گیر سوار کرده و بانوک مرغک تنظیم می‌کنیم. تصویر ۱۳



شکل ۱۳

۲- رنده داخل تراش را به موازات سوراخ مرکز کار قرار

می‌دهیم. تصویر ۹



شکل ۹

۳- تا قطر کوچک مخروط عمل داخل تراشی از قطعه کار

را انجام می‌دهیم. تصویر ۱۰



شکل ۱۰

۴- پیچ‌های سوپرت را آزاد کرده و سوپرت فوقانی را به

اندازه نصف زاویه راس مخروط می‌چرخانیم. تصویر ۱۱



شکل ۱۱

۵- با سوپرت عرضی بار می‌دهیم و با سوپرت فوقانی

حرکت طولی انجام می‌دهیم تا قطر بزرگ مخروط این کار را


ادامه می‌دهیم. تصویر ۱۲

۵- با آچار آلن پیچ تنظیم دستگاه مرغک را چرخانده تا بدنه مرغک نسبت به پایه آن زاویه بگیرد. در صورتیکه بخواهیم زاویه مخروط خارجی را برای کار ایجاد کنیم بدنه دستگاه مرغک را به سمت چپ انحراف می دهیم. تصویر ۱۷



شکل ۱۷

۶- میزان تغییرات بر حسب میلی متر را می توان نسبت به تقسیمات پشت صفحه مرغک مشاهده کرد که مقادیر دقیق تر از میلی متر را می توان با حرکت ساعت اندازه گیر نسبت به طول کار تنظیم نمود. تصویر ۱۸

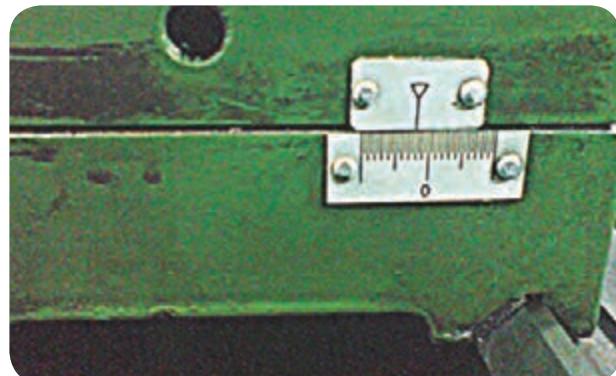

شکل ۱۸

۷- رنده گیر را نسبت به کاردر حالت عمود قرار داده و با حرکت اتومات سوپرت طولی سطح کار را تا مرحله ای که مخروط کامل شود برداه برداری می کنیم. تصویر ۱۹



شکل ۱۹

۲- قطعه کار را بین دو مرغک سوار می کنیم و طول بلند قطعه را نسبت به قطر بزرگ مخروط می تراشیم به گونه ای که کاملاً گرد شود. تصویر ۱۴




شکل ۱۴

۳- ساعت اندازه گیر با دقت یک صدم را انتخاب می کنیم، و پایه ساعت را روی سوپرت عرضی قرار داده و ساعت را به گونه ای تنظیم می کنیم که نوک میله لمس کننده آن با سطح کار مماس شود. تصویر ۱۵



شکل ۱۵

۴- صفحه بزرگ ساعت را می چرخانیم تا عدد صفر زیر عقربه بزرگ قرار گیرد. تصویر ۱۶

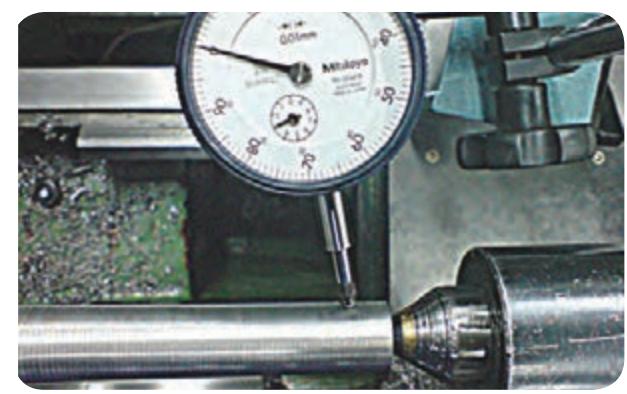

شکل ۱۶

سوپرت عرضی آزاد می‌گردد مقدار باردهی توسط سوپرت فوقانی انجام می‌گیرد و حرکت طولی ابزار توسط سوپرت طولی به صورت اتمات انجام گرفته که مزیت این روش چون مخروط‌ها به صورت اتمات تراشیده می‌شود لذا سطح مخروط از کیفیت بالاتری برخوردار است.

قطر بزرگ مخروط را با کولیس و زاویه آن را با زاویه سنج کنترل می‌کنیم. تصویر ۲۰



شکل ۲۰

### مراحل تنظیم ابزار و خط کش راهنمای

۱- رنده رو تراشی راست بر در داخل رنده گیر قرار داده و محکم می‌کنیم.

۲- خط کش راهنمای را در پشت بستر دستگاه جایی که برای نصب خط کش راهنمای طراحی شده نصب می‌نماییم.

۳- به میزان زاویه قطعه کار مخروطی شکل صفحه خط کش راهنمای (مهره شماره ۴ را آزاد کرده) را نسبت به بدنه آن مطابق با درجه بندی موجود بر روی آن زاویه می‌دهیم.

۴- پیچ‌های مهره محکم کنند پیچ سوپرت عرضی را آزاد کرده تا حرکت سوپرت عرضی به ازای درگیری که با خط کش راهنمای توسط لقمه که در شیار خط کش راهنمای قرار دارد مطابق با شیب تنظیم شده انجام گیرد.

۵- برای حرکت پیشروی سوپرت به صورت اتمات، اهرم‌های اتمات را تنظیم می‌نماییم.

۶- مهره‌های سوپرت فوقانی را آزاد کرده و آن را ۹۰ درجه می‌چرخانیم به گونه‌ای که کاملاً عمود بر راستای محور قطعه کار گردد.

۷- پس از مماس کردن رنده مقدار بار عمقی را با سوپرت فوقانی به قطعه کار داده تا سوپرت در حالت اتمات عمل مخروط تراشی را انجام دهد که نیاز است حرکت برگشت سوپرت به صورت اتمات انجام گیرد.

### محاسبه مقدار انحراف دستگاه مرغک

چون مقادیر اندازه انحرافی بر روی دستگاه مرغک بر حسب میلی متر است و نیز تغییراتی که نیز با ساعت اندازه گیر خوانده می‌شود بر حسب صدم‌های میل متر می‌باشد لذا می‌توان با استفاده از رابطه:

$$z = \frac{L}{l} \times \frac{D - d}{2}$$

مقدار زاویه را به دست آورد که به ازای آن مقدار، دستگاه مرغک را زاویه داد. که مشخصه رابطه ارائه شده برابر است با:

$$L = \text{طول از قطعه کار که بین دو مرغک قرار می‌گیرد.}$$

$$I = \text{طول مخروط تراشیده شده}$$

$$D = \text{قطر بزرگ مخروط}$$

$$d = \text{قطر کوچک مخروط}$$

$$Z = \text{مقدار زاویه دستگاه مرغک به میلی متر}$$

### مخروط تراشی با خط کش راهنمای

در این روش می‌توان مخروط‌های خارجی و داخلی را تراشیده که طول مخروط تراشیده شده در محدوده طول خط کش راهنمای برآده برداری می‌نماید. چون در این روش

و اگر دوران صفحه خط کش راهنما نسبت به میله در گوشه خط کش راهنما انجام گیرد رابطه زیر استفاده می شود.

$$S = \frac{D - d}{2\ell} \alpha L_1$$

در صورتیکه مقیاس تقسیمات روی صفحه خط کش راهنما بر حسب میلی متر باشد می بایست مقدار  $L_1$  را در محاسبه منظور کرد.  
اگر دوران صفحه خط کش راهنما نسبت به میله وسط خط

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2L}$$

**محاسبات مخروط تراشی به کمک خط کش راهنما**  
در این روش لازم است که خط کش راهنما به میزان زاویه تنظیم  $(\frac{\alpha}{2})$  انحراف داده شود.

در صورتیکه مقدار مدرج شده بر روی خط کش راهنما بر حسب میلی متر باشد می بایست مقدار  $L_1$  را در محاسبه منظور کرد.  
کش راهنما انجام گیرد رابطه زیر استفاده می شود.


$$S = \frac{D - d}{2\ell} \times \frac{L_1}{2}$$

**دستور کار شماره ۱**

مخروطی با زاویه رأس  $60^\circ$  درجه و به طول  $40$  میلی متر،

قطر کوچک  $20$  میلی متر را با روش انحراف سوپرت فوکانی

تراشکاری کنید.

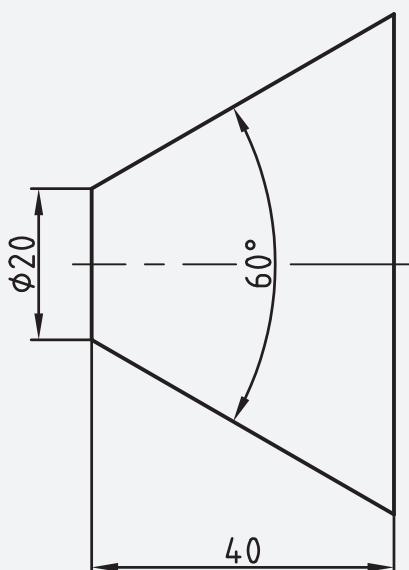**نقشهٔ کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
میله گرد	قطر $20$ طول $80$ میلی متر	۱
رنده رو تراش	راست بر	۱
اره	دستی	۱
کلیس	دقت $0.05$ میلی متر	۱
زاویه سنج	دقت $1$ درجه	۱



### مراحل انجام کار

- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- با توجه به نقشه کارگاهی، قطعه خام به طول ۸۰ میلی متر و قطر ۲۲ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۲۱
- ۳- رنده روتراش راست بر را به رنده گیر بسته و نسبت به نوک مرغک مرکز کنید. شکل ۲۲



شکل ۲۴

۶- پیچ های سوپرت فوقانی را آزاد کنید و سوپرت را روی زاویه ۳۰ درجه تنظیم کنید و پیچ ها را محکم بندید. شکل ۲۵



شکل ۲۵

۷- رنده گیر را در حالت عمودی قرار دهید. شکل ۲۶



شکل ۲۶

۸- با سوپرت عرضی رنده را به سطح کار مماس کرده و بیرون از سطح کار قرار دهید و به اندازه ۵/۰ میلی متر بار دهید.

شکل ۲۷



شکل ۲۲

- ۴- قطعه کار را به سه نظام بسته و عمل کف تراشی هر دو مقطع را انجام دهید. شکل ۲۳



شکل ۲۳

- ۵- طول مناسب از قطعه کار را از سه نظام بیرون قرار داده و عمل روتراشی تا قطر ۲۰ میلی متر را انجام دهید. شکل ۲۴

۱۰- مراحل ۷ و ۸ را تا مخروط کامل شود و با مشخصات

خواسته شده منطبق گردد تکرار کنید. شکل ۲۹

۱۱- قطر بزرگ را با کلیس و زاویه مخروط را با زاویه سنج  
کنترل کنید. تصویر ۳۰



شکل ۳۰



شکل ۲۷


۹- با سوپرت فوقانی به سمت جلو حرکت کرده و عمل  
براده برداری را انجام دهید و سپس در همان حالت رنده را به  
ابتدا کار منتقل کنید. شکل ۲۸



شکل ۲۸

**دستور کار شماره ۲**

مخروطی با زاویه تنظیم ۴ درجه و به طول ۴۰ میلی متر، قطر بزرگ ۲۰ میلی متر را با روش انحراف مرغک تراشکاری کنید.

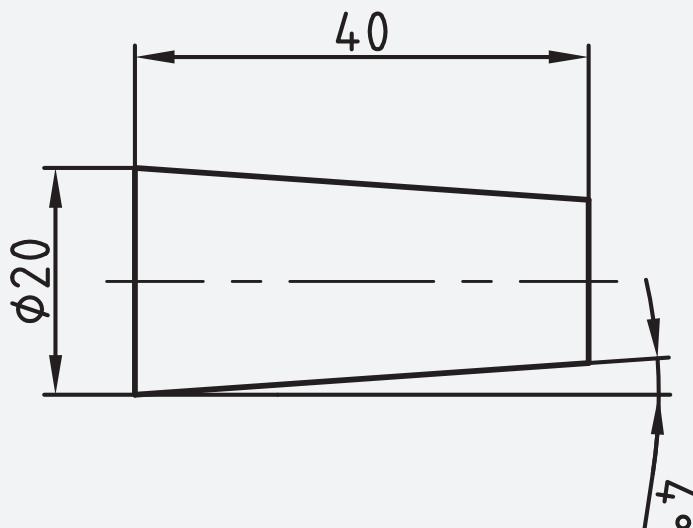**نقشهٔ کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**


نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
رنده	راست بر	۱
کلیس	۰/۰۵ میلی متر	۱
قطعه کار	طول ۸۰ و قطر ۲۲ میلی متر	۱

۴- قطعه کار را به سه نظام بسته و عمل کف تراشی هر دو مقطع را انجام داده و مقطع آن را مته مرغک بزنید.  
شکل ۳۳

۵- طول مناسب از قطعه کار را از سه نظام بیرون قرار داده و عمل روتراشی تا قطر ۲۰ میلی متر را انجام دهید.  
شکل ۳۴

## مواحظ انجام کار


- ۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- با توجه به نقشه کار گاهی، قطعه خام به طول ۸۰ میلی متر و قطر ۲۲ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۳۱
- ۳- رندہ روتراش راست بر را به رندہ گیر بسته و نسبت به نوک مرغک مرکز کنید. شکل ۳۲

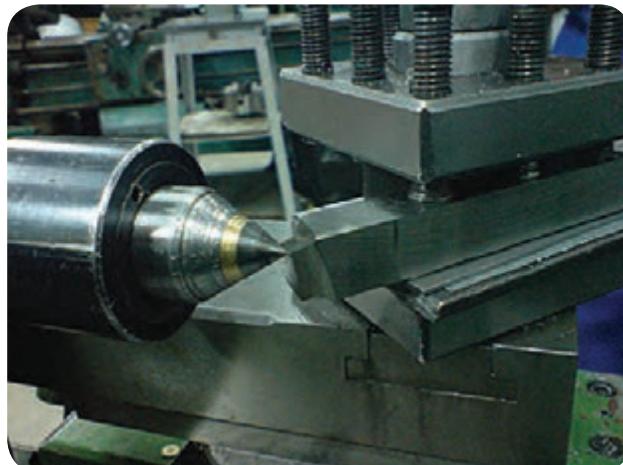

شکل ۳۲



شکل ۳۴

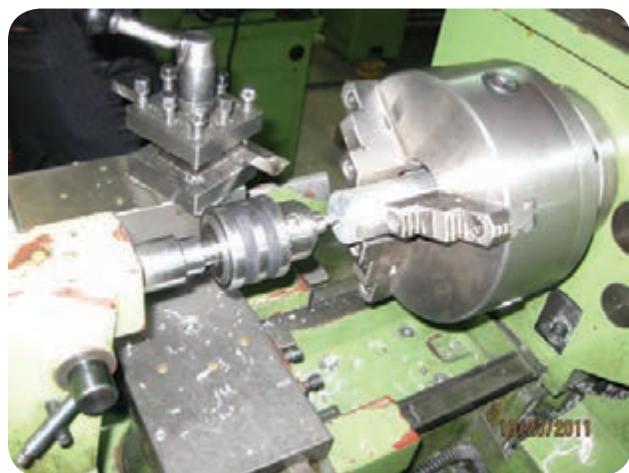

شکل ۳۳

۶- در پایان قطر بزرگ را با کلیس و زاویه کار را با زاویه سنج کنترل کنید. تصویر ۳۸



شکل ۳۸

۷- زاویه محاسبه شده را با انحراف بدنه مرغک نسبت به پایه تنظیم کنید. شکل ۳۵



شکل ۳۵

۸- دستگاه مرغک را حرکت داده و نوک مرغک را در داخل سوراخ مقطع کار قرار دهید، و اهرم های روی دستگاه مرغک را محکم کنید. شکل ۳۶



شکل ۳۶


۹- رنده را نسبت به سطح کار در وضعیت عمودی قرار داده و با سوپرت عرضی عمل باردهی و با سوپرت طولی عمل براده برداری از روی سطح کار را انجام دهید، و این عمل را تا کامل شدن کار تکرار کنید. شکل ۳۷



شکل ۳۷

**دستور کار شماره ۳**

مخروطی داخلی با زاویه تنظیم ۱۰ درجه و به طول ۴۰ میلی متر، قطر کوچک مخروط ۱۵ میلی متر را با روش انحراف سوپرت فوقانی تراشکاری کنید.

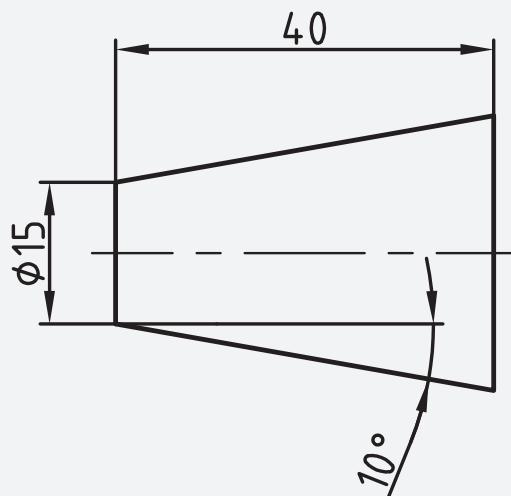**نقشهی کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
رنده	راست بر	۱
کلیس	۰/۰۵ میلی متر	۱
قطعه کار	طول ۴۰ و قطر ۳۰ میلی متر	۱
رنده	داخل تراش	۱
متنه مرغک	۲/۵ میلی متر	۱
متنه	۵۸، ۱۲، ۱۵	از هر کدام ۱ عدد

۵- با مته های ۵، ۸، ۱۲، ۱۵ میلی متر عمل سوراخ کاری را انجام دهید. شکل ۴۲



شکل ۴۲

۶- رنده داخل تراش را به رنده گیر بسته و با مرغک مرکز کرده، و سپس نوک رنده را در راستای سوراخ قطعه کار قرار دهید. شکل ۴۳



شکل ۴۳

۷- پیچ های سوپرت فوقانی را آزاد کرده و سوپرت را روی درجه تنظیم کنید و پیچ ها را محکم کنید. شکل ۴۴



شکل ۴۴

۸- رنده را به سطح داخلی سوراخ مماس کرده و با سوپرت عرضی بار داده و با سوپرت فوقانی حرکت طولی کنید این عمل را تا تکمیل شدن مخروط تکرار کنید. شکل ۴۵




شکل ۴۵

## مراحل انجام کار



- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- با توجه به نقشه کارگاهی، قطعه خام به طول ۴۰ میلی متر و قطر ۳۰ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۳۹

- ۳- رنده روتراش راست بر را به رنده گیر بسته و نسبت به نوک مرغک مرکز کنید. شکل ۴۰

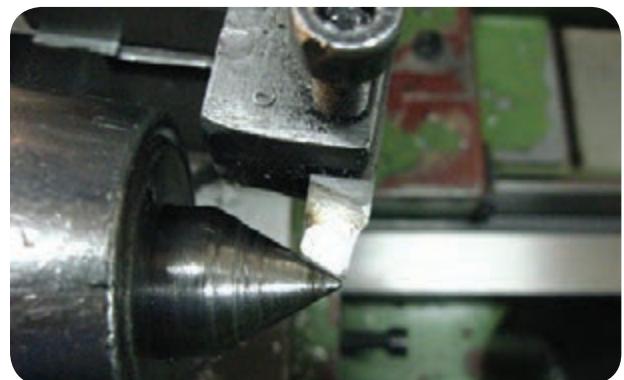

شکل ۴۰

- ۴- قطعه کار را به سه نظام بسته و مقطع دو طرف کار را به اندازه یک میلی متر کف تراشی کرده و قطر کار را تا ۲۸ میلی متر رو تراشی کنید و سپس با مته مرغک سوراخ کنید.

شکل ۴۱



شکل ۴۱

۹- قطر کوچک مخروط را با کلیس کنترل کنید.

تصویر ۴۶

۴- زاویه تنظیم چه زاویه ای است؟

۵- زاویه راس مخروط به طول ۳۰ میلی متر و قطر بزرگ

۵۰ میلی متر را محاسبه کنید؟

۶- مراحل تنظیم دستگاه تراش را برای مخروط تراشی  
داخلی به روش انحراف مرغک را بنویسید؟

۷- مراحل مخروط تراشی خارجی به روش انحراف مرغک  
را بنویسید؟

۸- تصویر زیر معرف چه روشه از مخروط تراشی است؟

۹- از کاربردهای مخروط در صنعت چند مورد نام ببرید.

۱۰- روش های مخروط تراشی را نام ببرید.



شکل ۴۶

### ارزشیابی پایانی

۱- مخروط تراشی را تعریف کنید؟

۲- مشخصات یک مخروط را نام ببرید؟

۳- کدام مشخصه یک مخروط را روی سوپرت فوقانی  
تنظیم می کنند؟

الف- زاویه تنظیم

ب- زاویه راس

د- اندازه طول

ج- اندازه قطر



# فصل ۸

## دز و هنر اشی

توانایی پیچ و مهره تراشی میلی متری و اینچی سر

تیز، مربعی و ذوزنقه ای (چپ و راست) یک راهه

۱- آشنایی با پیچ و مهره های مربعی و ذوزنقه ای

و کاربرد آنها

۲- آشنایی با سیستم ISO DIN

۳- آشنایی با پیچ و بیورثوپیچ لوله و بیورث و علامت اختصاری

۴- شناسایی محاسبه گام و عمق دندانه

۵- شناسایی اصول پیچ و مهره تراشی سر تیز اینچی

و میلیمتری یک راهه و چند راهه

۶- محاسبه قطر پیچ جهت پیچ تراشی

۷- محاسبه قطر سوراخ برای مهره تراشیدر سیستم های

اینچی و میلیمتری

۸- شناسایی اصول پیچ و مهره تراشی ذوزنقه ای و مربعی

(چپ و راست) یک راهه

۹- محاسبه پهنای سر دندنه پیچ و مهره های ذوزنقه ای

و مربعی (اینچی و میلیمتری)

۱۰- محاسبه عمق دندانه در پیچ های ذوزنقه ای و مربعی

وزاویه پیشوای رنده نسبت به گام

۱۱- شناسایی اصول رعایت موارد ایمنی هنگام پیچ و

مهره تراش

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۶	۸۰	۹۶

### هدفهای رفتاری

۱- مشخصات شابلن رنده دندنه ذوزنقه را از یکدیگر تمیز دهد.

۲- مشخصات شابلن رنده متريک را از یکدیگر تمیز دهد.

۳- شابلن رنده دندانه مربع را برای تیز کردن رنده به درستی استفاده کند.

۴- دستگاه را برای تراشیده رزووه های دندانه مثلث و ذوزنقه و مربعی آماده کند.

۵- پیچ با دندانه های مثلثی، ذوزنقه، مربع را به درستی بتراشد.

۶- عملیات پیچ بری پیچ های دو راهه و سه راهه را شرح دهد.

۷- مشخصات پیچ های دندانه مثلث را بیان کند.

۸- عملکرد پیچ های چپ گرد و راستگرد را توضیح دهد.

۹- عملیات پیچ بری داخلی را به درستی انجام دهد.

۱۰- با روش ۳۰ درجه پیچ دندانه مثلثی را بتراشد.





- ۱- کاربرد شابلن را در ساخت قطعات بنویسید؟
- ۲- برای ساخت چه قطعات یا ابزارهایی می‌توان از شابلن استفاده کرد؟
- ۳- میله استوانه‌ای با شیار مارپیچ پیوسته را ..... نامند.
- ۴- سوراخ با شیار مارپیچ پیوسته را ..... نامند.
- ۵- رزوه‌هایی که برای اتصال قطعات به کار می‌رود دارای چه مشخصاتی هستند؟
- ۶- پیچ با شیار مارپیچ راست در کدام جهت باز می‌شود؟
- الف- چپ                  ب- راست
- ۷- کدام پیچ را می‌توان با سرعت بیشتر از روی مهره باز کرد؟
- الف- تک راهه                  ب- دو راهه                  ج- سه راهه

## شناسایی پیچ‌ها (رزوه‌ها)

### دلایل به کارگیری پیچ

در اتصال پیچ و مهره اصطکاک پارامتر بسیار مهم دیگری است که در ارتباط بستن پیچ‌ها مطرح است. پیچ خشک از اصطکاک بیشتری نسبت به پیچ روغن کاری شده برخوردار است و این بدین معنی است که به هنگام بستن پیچ دارای اصطکاک زیاد مقدار قابل توجهی از گشتاور اعمال شده به پیچ صرف غلبه بر نیروی اصطکاک می‌گردد به هنگام باز کردن پیچ زنگ زده گشتاور نسبتاً زیادی باید صرف شود. بدیهی است که در چنین شرایطی با روغن کاری پیچ امکان دستیابی به گشتاور مورد نیاز با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. تقریباً ۹۰٪ از گشتاور اعمال شده به پیچ صرف غلبه بر اصطکاک شده و فقط ۱۰٪ آن تبدیل به نیروی فشاری جهت اتصال قطعات می‌گردد. به همین دلیل اتصالات پیچی معمولاً از یکدیگر جدا نمی‌گردند چرا که برای شل شدن آنها تقریباً برابر مقدار گشتاور بستن باید نیرو صرف گردد.


به دو دلیل استفاده از اتصالات پیچ و مهره متداول می‌باشد. این نوع اتصال در مقایسه با انواع دیگر مقرر و به صرفه است.

در این نوع اتصال امکان باز کردن پیچ جهت جداسازی قطعات، تعمیرات و یا جایگزینی قطعات معیوب وجود دارد. اتصالات پیچ و مهره ای باید به گونه ای طراحی شوند که پیچ و مهره ضعیف ترین نقطه این اتصال باشند به عبارت دیگر در هنگامی که پیچ و مهره بیش از حد سفت می‌شوند هیچ گونه آسیبی به قطعات وارد نشده و فقط پیچ شکسته و یا اصطلاحاً بریده شود. به هنگام بستن پیچ دو قطعه به یکدیگر فشرده شده که در نتیجه آن نیروی فشاری دو قطعه را به یکدیگر فشرده و عکس العمل آن بصورت نیروی کششی به پیچ منتقل می‌شود. بدیهی است که نیروی فشاری بین قطعات و نیروی کشش وارد به پیچ مساوی و در خلاف جهت یکدیگر می‌باشد.

(متريک، اينچ) زاويه راس دندانه های آن می باشد که اين دو عامل سبب شده است که بر ديجر پارا مترهای استاندارد شده در رزوه تاثير گذارد که عمدۀ تاثير در سистем اينچی نزديکتر شدن دو دندانه مجاور و کوتاهتر شدن ارتفاع دندانه آنها نسبت به سیستم متريک است و نيزبا توجه به قوس سر و ته دندانه، رزوههای اينچی بيشتر جهت آب بندی بكار می رود. تصویر ۵

پارامتر ديجر که تاثير زيادي در رزوه ها دارد اين است که اين نوع رزوه ها در سیستم متريک بر حسب ميليمتر و در سیستم اينچ بر حسب اينچی می باشد که جايگاه آن در سیستم متريک بطور مثال  $M_{20 \times 2}$  که مقدار ۲ برابر است با گام رزوه می باشد و گام  $G_{1 \times \frac{1}{16}}$  رزوه های اينچي بطور مثال  $\frac{1}{16}$  می باشد که عدد  $\frac{1}{16}$  رزوه های اينچ در يك اينچ گام رزوه های اينچی سنجیده حسب تعداد دندانه در يك اينچ تعداد ۱۶ دندانه وجود دارد. تصویر ۶ می شود که يعني در يك اينچ تعداد ۱۶ دندانه وجود دارد. تصویر ۶ حركت يك پيچ داخل مهره براساس حرکت پيچشی صورت می گيرد که نتيجه اين حرکت پيچشی خطی بوده که سبب حرکت طولي پيچ داخل مهره می گردد که اين حرکت تابع زاويه مارپيچ روی يك استوانه (ميله) است که اين حرکت مارپيچ طی يك سيكل سينوسی که در طول ميله جهت كامل شدن طول رزوه تكرار می شود انجام می گيرد اين زاويه مارپيچ به صورت يك شيار که تابع چرخش ميله است انجام می گيرد که اين چرخش ميله باعث می شود که شيار حول محور در راستاي ميله حرکت نماید.

### زاويه پيچش $\alpha$

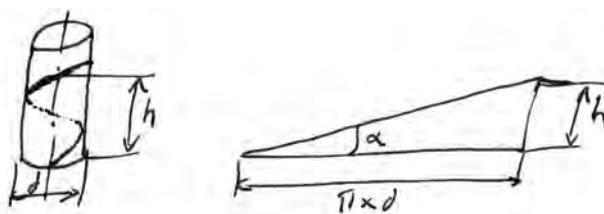

### شناسي اي پيچ و مهره های سرتيز ميلی متري و اينچی چپ و راست يك راهه


این نوع پيچ و مهره ها که دارای رزوه (دندانه) نوك تيز می باشند بيشترین كاربرد را برای اتصال قطعات دارا می باشند که بر حسب نوع طراحی از سیستم متريک يا اينچ از اين پيچ ها استفاده می شود.

مشخصه اصلی پيچ های (رزوه) متريک حرف M و پيچ های (رزوه) اينچی W می باشد که حرف M مخفف کلمه متريک و حرف W مخفف کلمه ويتوثر می باشد که پايه و اساس استاندارد در اين پيچها بر قطر خارجيشان استوار است که برای معرفی آنها M<sub>20</sub> بعد از حرف M قرار می گيرد که معرف قطر خارجي رزوه می باشد و نيز برای پيچهای ويتوثر نيز به همين ترتيب عمل می گردد با اين تفاوت که مقدار عدد بر حسب اينچ مثلاً (4/1) نوشته می باشد ولی لازم به ذکر است چون رزوه های اينچی بيشتر برای لوله ها و يا آب بندی قطعاتی سیال در آن جريان دارد کاربرد دارد لذا بيشتر با حرف G معرفی می گردد که عدد بعد از آن معرف تعداد قطر داخلی می باشد.

### تصویر ۳

عاملی که سبب چرخش پيچ، داخل مهره می گردد لقی است که لقی مجاز برای رزوه ها سبب اين انتقال حرکت می شود. در صوريتیکه پيچ و مهره دارای لقی نباشد در اين اتصال حرکتی ايجاد نمي گردد به همين لحاظ در توليد با توجه به ديجر پارامترهای استاندارد در رزوه ها مقداری سر و ته دندانه رزوه ها تخت و يا قوس دار می گردد. که علاوه بر آن سبب افزایش استحکام و مقاومت رزوه ها در مقابل نیروهای وارده بر پيچ و مهره می گردد. تصویر ۴

اصلی ترین و بارزترین اختلاف در اين دو نوع سیستم

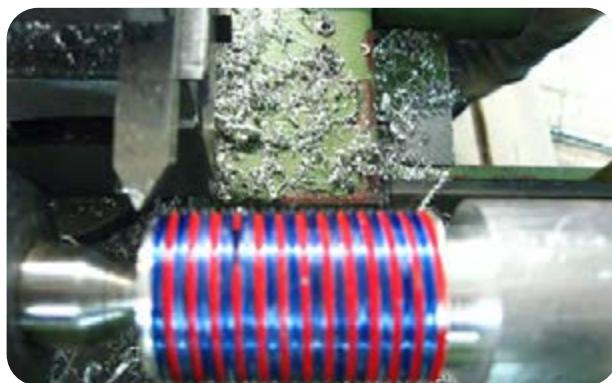

شکل ۸

روش دیگر آن است که مقطع میله رزوه شده در معرض دید قرار گیرد اگر مسیر شروع مارپیچ از مقطع رزوه شده بیش از یک مسیر مارپیچ باشد نشان دهنده آن است که تعداد آن از یک راه بیشتر است. تصویر ۹



شکل ۹

### شناسایی و معرفی رزووه‌ها (پیچ) دندانه متريک فرم

:DIN

مشخصه اصلی در پیچهای با سیستم متريک ، علامت اختصاری (M) که بر گرفته شده از کلمه (Metric) می باشد است . و عدد بعد از آن معرف قطر خارجی پیچ می باشد که نیاز است قطر به قطر آن تراشیده و آماده گردد که پس از عدد فوق علامت ضربدر و عدد بعد از آن معرف گام رزوه بر حسب میلی متر است بطور مثال  $M20 \times 2$  یعنی پیچ متريک با قطر خارجی ۲۰mm و گام ۲mm می باشد . تصویر ۱۰

در پیچهای دندانه متريک فرم سر دندانه ها تخت و فرم ته دندانه ها گرد می باشد که مقدار ارتفاع تختی و گردی آن برابر است با  $\frac{H}{8}$

که تابع شیب  $\text{tg}\alpha = \frac{h}{\pi \times d}$  می باشد که طول خط مارپیچ برابر و تر مثلث قائم الزاویه مذکور است.

### شناسایی پیچ و مهره های سرتیز اینچی و میلی متری

چند راهه

در سیستم (متريک و اينچي) می توان رزووه های چند راهه ايجاد کرد به گونه اي که راه اول را با گام بزرگتر و با نسبت مشخص نسبت به تعداد راهه های در نظر گرفته شده ايجاد کرده و با روش هایی که در مطالب جلو تر گفته خواهد شد فاصله بين گامها را تقسيم نمایيم تا تعداد راهه ها با عمق کمتری ايجاد گردد که محاسن اين روش است که به ازاء مقدار چرخش کم پیچ در مهره حرکت خطی پیچ در مهره بيشتر از تک راهه خواهد بود که اين باعث می شود که مهره با سرعت بيشتری طول پیچ را طی نماید و نيز می توان با نیروی کم محکم ترين اتصال را در پیچهای چند راهه ايجاد کرد که هدف اصلی افزایش سرعت حرکت مهره بر روی پیچ می باشد. تصویر ۷


### روشهای تشخیص پیچ های یک راهه و چند راهه:

برای تشخیص اينکه آن رزووه روی میله یک راهه یا چند راهه است می توان به ازاء شروع هر شiar مارپیچ روی میله مسیر را با یک رنگ مشخص نمود اگر مسیر طی شده تا انتها تمام شiar مارپیچ رزووه را پوشش داد مشخص می کند رزووه تک راه است ولی اگر مسیرهای مارپیچ دیگر روی سطح رزووه باقی ماند معرف چند راهه بودن رزووه است . همين روش را می توان با رنگ های دیگر ادامه داد تا تعداد راههای آن مشخص گردد.

تصویر ۸

**مراحل محاسبه یک رزوه متريک نوم DIN:**  
 با توجه به شکل مثلث متساوی الاضلاع (ABC) می توان با رسم پاره خط (BD) آن را به دو مثلث قائم الزاويه تقسیم نمود که ضلع مقابل به زاویه ( $30^\circ$ ) برابر است با  $\frac{P}{2}$  و دو ضلع مجاور برابر است با ( $\text{گام} = p$ ) می باشد و نیز پاره خط (BD = H) ارتفاع تئوری پیچ است که رابطه آن

$$H = 0.866 \times p$$

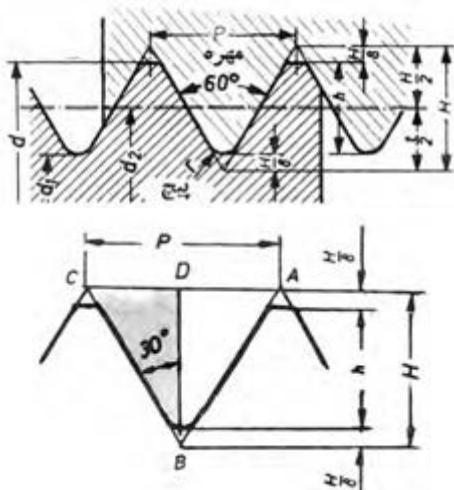

$$\cos 30^\circ = \frac{H}{P} \Rightarrow H = p \times \cos 30^\circ \Rightarrow H = 0.866 \times P$$


ارتفاع تئوری مبنایی است برای درنظر گرفتن مقدار لقی پیچ و ارتفاع عملی که می توانیم با مقدار محاسبه شده ارتفاع عملی، مقدار عمق باردهی توسط دستگاه تراش را ایجاد نمود و چون مقدار لقی از سرعته دندانه برابر با  $\frac{H}{8}$  می باشد لذا می توان از مقدار (H)، دو تا مقدار  $\frac{H}{8}$  را کم نمود تا مقدار عمق بار رزوه حاصل شود.

$$h = H - 2 \frac{H}{8} = \frac{3}{4} \times H = 0.75 \times 0.866 \times P$$

$$\Rightarrow h = 0.6495 \times P$$


برای اینکه بتوانیم مقدار قطر سوراخ جهت ایجاد کردن

یعنی  $\frac{H}{8}$  از ارتفاع تئوری دندانه های رزوه است که مقدار  $\frac{H}{8}$  در اصل مقدار لقی است که به ازاء این لقی پیچ می تواند مهره در گیر شده و حرکت یکنواخت و نرمی را در راستای طول پیچ انجام دهد. تصویر ۱۱


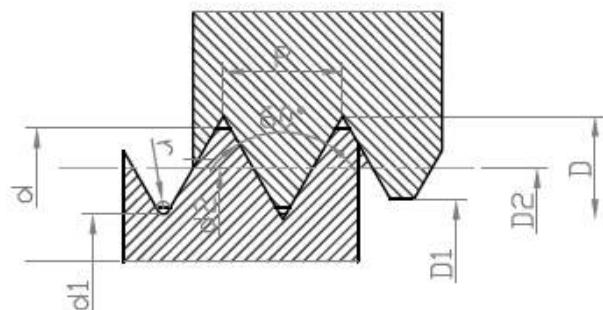


شکل ۱۱

مقدار فاصله ای که یک سر تیز دندانه رزوه با دندانه بعدی دارد را گام رزوه گویند که مقدار حرکت خطی پیچ داخل مهره در هر  $360^\circ$  درجه چرخش داخل مهره به اندازه گام می باشد. زاویه رأس دندانه ها در پیچ های متريک ( $60^\circ$ ) می باشد که زاویه فوق سبب شده است که نسبت به فاصله سر دندانه ها (P) گام و دیواره های رزوه مثلثی متساوی الاضلاع ایجاد شود که هر سه ضلع آن برابر است با گام در نظر گرفته می شود که می توان با این فرض تمام مقادیر لازم جهت ساخت و کنترل یک رزوه را محاسبه کرد. تصویر ۱۲

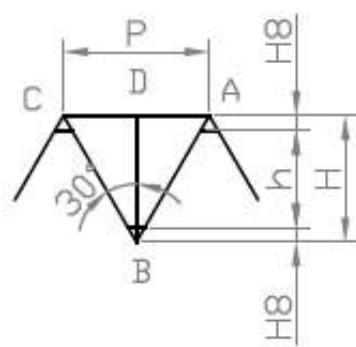

شکل ۱۲

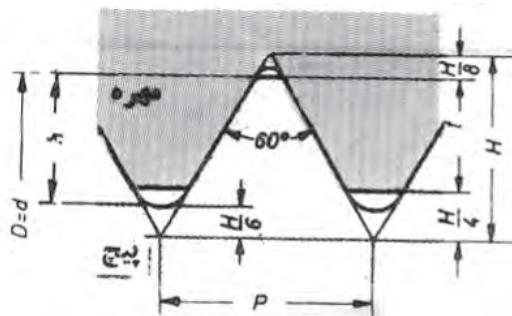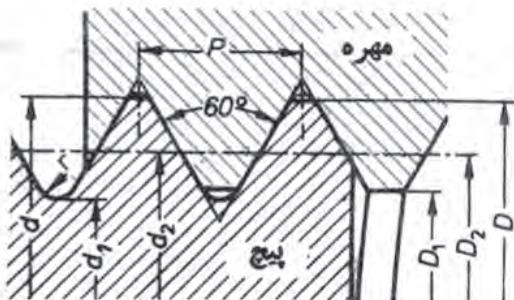

ارتفاع تنوری پیچ:

$$\cos 30^\circ = \frac{H}{P} \Rightarrow H = p \times \cos 30^\circ \Rightarrow H = 0.866 \times P$$

ارتفاع عملی پیچ:

$$h = H - \left( \frac{H}{\lambda} + \frac{H}{6} \right) = H - \frac{7H}{24} = \frac{17}{24} \times H \\ = \frac{17}{24} \times 0.866 \times P \Rightarrow h = 0.6134 \times p$$

**ارتفاع دندانه مهره:** مقدار ارتفاع تختی سر مهره ( $\frac{H}{4}$ ) و ارتفاع تختی ته دندانه ( $\frac{H}{8}$ ) از ارتفاع تنوری کم می شود.

$$t = H - \left( \frac{H}{4} + \frac{H}{8} \right) = H - \frac{5H}{8} = \frac{3}{8} \times H \\ = \frac{3}{8} \times 0.866 \times P \Rightarrow t = 0.5413 \times p$$

**قطر داخلی پیچ:** از قطر خارجی دو برابر ارتفاع عملی دندانه را کم می کنیم.

$$d_i = d - 2h \Rightarrow d_i = d - 2 \times 0.6134 \times P \\ \Rightarrow d_i = d - 1.2269 \times p$$

مهره (روزه) را بحسب آوریم می توانیم از مقدار قطر خارجی پیچ به میزان دو برابر ارتفاع عملی روزه کم کرده تا مقدار قطر سوراخ (مهره) یا مقدار قطر ته دندانه پیچ حاصل شود.

$$d_i = d - 2h \Rightarrow d_i = d - 2 \times 0.6134 \times P \\ \Rightarrow d_i = d - 1.2269 \times p$$

برای کنترل پیچ ها و مهره های تراشیده شده نیاز است که پیچ و یا مهره کنترل شود که برای این کنترل می توانیم قطر متوسط پیچ را محاسبه کنیم تا مقداری را که عملاً کنترل می شود با مقدار حاصله مقایسه گردد.

$$d_i = d - h \Rightarrow d_i = d - 0.6134 \times P \\ \Rightarrow d_i = 0.6134 \times p$$

برای اینکه بتوانیم ته دندانه ها را به اندازه  $\frac{H}{\lambda}$  قوس (گرد) دهیم نیاز است که مقدار شعاع قوس را محاسبه کرد و روی نوک تیز رنده پیچ بری به اندازه شعاع محاسبه شده قوس بزنیم که مقدار شعاع آن برابر است با :

$$r = \frac{H}{\lambda} = \frac{0.866 \times P}{\lambda} \Rightarrow r = 0.1082 \times P$$

### شناسایی و معرفی روزه های دندانه متریک نرم ISO:



این نوع روزه ها مانند روزه های نرم DIN می باشد ولی از نظر میزان لقی که برای آن در نظر گرفته شده است تفاوت هایی دارد، که مقادیر برای تختی سر دندانه پیچ برابر است با  $\frac{H}{\lambda}$  و برای گردی ته دندانه های پیچ برابر است با  $\frac{H}{\lambda}$  می باشد و نیز سر دندانه های مهره به اندازه  $\frac{H}{4}$  تخت می شود که محاسبات لازم برای این فرم مانند فرم DIN است با این اختلاف که مقادیر فوق تأثیراتی را روی پارامتر های پیچ و مهره می گذارد که نیاز است در رابطه ها لحاظ گردد.

که عدد بعد از  $W$  بر حسب میلی متر و کسر  $\frac{1}{12}$  یعنی مقدار ۱۲ دندانه در طول یک اینچ می‌توانیم پیچ با مشخصه فوق را تولید نمود که این علامت به صورت  $\frac{1}{16} \times \frac{1}{20} G$  نیز معروفی می‌گردد که عدد بعد از  $G$  معرف قطرهای خارجی و عدد  $\frac{1}{16}$  یعنی  $\frac{1}{16}$  دندانه در طول یک اینچ می‌باشد.

میزان لقی در این نوع رزوه‌ها به ازاء سروته دندانه به میزان  $\frac{H}{6}$  در نظر گرفته می‌شود، می‌توان با این مقدار گردی سرو ته دندانه را ایجاد کرد. این مقدار حاصله  $\frac{H}{6} C = r$  شعاع قوس می‌باشد.

**محاسبات لازم برای تراشیدن و کنترل این نوع رزوه:**  
اگر قسمتی از یک پیچ برش زده شود و در مقیاس بزرگتر مورد بررسی قرار گیرد.

می‌توان به ازاء یک دندانه از رزوه مثلث متساوی الساقین (ABC) بوجود آورد که پاره خط (BD) عمود منصف (AC) باشد و به ازاء این پاره خط مثلث متساوی الزوایه (BDC) ایجاد می‌شود که می‌توان از آن، دیگر مقادیر و پارامترهای رزوه (پیچ و مهره) را محاسبه کرد.

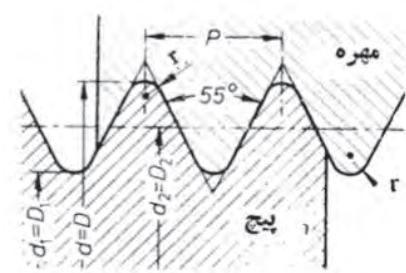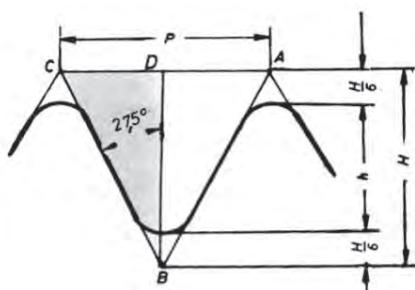

**قطر داخلی مهره:** از قطر خارجی آن ارتفاع دو برابر دندانه مهره را کم می‌کنیم.

$$D_1 = d - 2t \Rightarrow d_1 = d - 2 \times \frac{0.5413 \times P}{0.825} \\ \Rightarrow D_1 = d - 1.0825P$$

شعاع قوس ته دندنه در فرم ISO برابر  $\frac{H}{6}$  می‌باشد.

$$r = \frac{H}{6} = \frac{0.866}{6} \times P \Rightarrow r = 0.1443 \times P$$

### شناسایی و معرفی رزوه‌های اینچی (پیچ و مهره)

#### فرم استاندارد DIN

این رزوه را به نام رزوه‌های ویتورث می‌شناسند که بیشتر برای آب بندی مکانیزم‌ها کاربرد دارد و مهمترین عاملی که سبب این ویژگی شده است بر گرفته از ارتفاع کوتاه دندانه‌های رزوه و نیز گردبودن سرو ته دندانه‌ها است که پیچ وقتی با مهره در گیر می‌شود، در گیری آن به صورت نقطه‌ای می‌باشد که این در گیری نقطه‌ای سبب می‌شود که آب بندی مناسبی ایجاد گردد. که زاویه رأس در این رزوه  $55^\circ$  می‌باشد، این زاویه سبب می‌گردد که سطوح مجاور دندانه‌ها با هم نزدیکتر شوند، این خود عاملی جهت اتصال مناسبی بین پیچ و مهره با این نوع استاندارد می‌باشد، این رزوه‌ها تحت استاندارد DIN مطرح می‌باشد، مشخصه دیگر این رزوه گام آن می‌باشد که گام این نوع رزوه (ویتورث) بر حسب تعداد دندانه در یک اینچ می‌باشد، می‌توانیم تعداد دندانه در یک اینچ را شمارش کرده و از تقسیم کردن عدد یک اینچ بر تعداد، گام رزوه یعنی  $\frac{1}{16}$  فاصله نوک سر دندانه تا دندانه مجاور مشخص شود. گام  $\frac{1}{16}$  اینچ یعنی (۱۶) دندانه در طول یک اینچ می‌باشد.

جهت شناسایی این رزوه‌ها از علامت اختصاری (W) استفاده می‌شود که می‌توان مقدار استاندارد آن را با  $W_{40} \times \frac{1}{12}$  می‌شود که می‌توان مقدار استاندارد آن را با  $W_{40} \times \frac{1}{12}$

قطر متوسط پیچ و مهره :

$$d_r = d - h \Rightarrow d_r = d - 0.64 \times P \Rightarrow d_r = d - 0.64P$$

$$d_r = D_r$$

شعاع سروته رزوه ها :

در این نوع رزوه شعاع سروته دندانه ها به اندازه  $\frac{H}{\sqrt{2}}$  که این مقدار ضلع مقابل به ارتفاع  $\frac{H}{\sqrt{2}}$  می باشد محاسبه می کنیم.

$$r = \frac{H}{\sqrt{2}} = \frac{0.9605 \times P}{\sqrt{2}} \Rightarrow r = 0.137P$$

**شناسایی پیچ ها و مهره های چپ گرد و راست گرد:**  
 در صورتیکه پیچ به روش راست گرد تراشیده شده باشد  
 جهت چرخش شیار مارپیچ روی آن به سمت راست یعنی در  
 جهت حرکت عقربه ساعت می باشد که می توان یک مهره  
 راست گرد را روی آن قرار داده و در جهتی که مهره روی  
 پیچ محکم می شود آن را چرخانده که این جهت برای این  
 نوع رزوه برای بستن و محکم کردن مهره بر روی پیچ استفاده  
 می شود که عکس چرخش آن سبب باز شدن مهره از روی پیچ  
 می گردد. تصویر ۱۳



شکل ۱۳

ارتفاع تئوری پیچ (H):

مجموع ارتفاع عملی به علاوه مقدار لقی سروته رزوه را

ارتفاع تئوری پیچ نامند.

که می توان رابطه مثلثاتی را بر حسب  $\cot g$  نوشت تا مقدار (H) دقیق تر به دست آید.

$$\cot g 27^\circ / 5^\circ = \frac{H}{P/\sqrt{2}} = \frac{2H}{P} \Rightarrow H = \frac{\cot g 27^\circ / 5^\circ}{2} \times P \\ \Rightarrow \frac{1/921}{2} \times P \Rightarrow H = 0.9605 \times P$$

**گام رزوه:**

برای آنکه مقدار گام را بر حسب میلی متر به دست آوریم  
 می توانیم عدد  $25/4$  را بر تعداد دندانه های موجود در طول  
 یک اینچ تقسیم نماییم.

$$P = \frac{25/4}{Z}$$

ارتفاع عملی رزوه (پیچ و مهره) (H):

مقدار ارتفاع تئوری را از مقدار لقی سروته دندانه رزوه کم  
 کنیم حاصل ارتفاع عملی رزوه خواهد شد.

$$h = H - \frac{2H}{6} \Rightarrow h = \frac{2}{3}H \Rightarrow \frac{2}{3} \times 0.9605P \\ \Rightarrow h = 0.64P$$

**قطر داخلی مهره:**

در این نوع رزوه خارجی پیچ با قطر سوراخ مهره برابر  
 می باشد و قطر داخلی پیچ با قطر خارجی مهره برابر است.

**قطر داخلی پیچ:**

$$d_r = d - 2h \Rightarrow d_r = d - 2 \times 0.64 \times P \Rightarrow d_r \\ = d - 1.28P$$

**قطر داخلی مهره:**

$$\rightarrow D_r = d_r$$

مخفف کلمه (Right Hand) می باشد که جایگاه آن در معرفی پیچها LH-۱/۵×M۳۰ از در صورتیکه حرف H قرار داده نشده باشد پیچ از نوع راستگرد می باشد و برای پیچ راستگرد نوشتمن حرف (RH) ضرورتی ندارد. تصویر ۱۶



شکل ۱۶

#### شناسایی پیچ و مهره های دندانه ذوزنقه ای و مربعی:

رزوه این نوع پیچ و مهره ها از نوع انتقال حرکت می باشد که می توانند نیرو و دوران (حرکت چرخشی) را به حرکت خطی تبدیل کنند. چون در این نوع پیچها علاوه بر نیرو مقدار گشتاور واردہ بر آن به علت دوران های مختلف، متنوع و زیاد است لذا ضخامت و پهنای آن نسبت به پیچ های دندنه مثلث بیشتر می باشد چون بایستی این حرکت و دوران بین پیچ و مهره در حداقل اصطکاک انجام گیرد لذا لقی بین آنها نیز بیشتر در نظر گرفته شده است که به همین دلیل برخی از این نوع مکانیزم ها که به دقت (ورنیه) مجهز می باشند نیاز است که جهت استفاده دقیق از آن اپراتور هر دفعه لقی آن را گرفته و سپس تنظیم مورد نظر جهت انجام عملیات کاری را صورت گیرد که امروزه برای برطرف کردن لقی آن و تبدیل حرکت خطی این نوع مکانیزم به یک حرکت یکنواخت و آرام از سانچمه در بین دندانه های پیچ و مهره استفاده می شود که به آنها پیچ و مهره های بالسکرون نامیده می شود. تصویر ۱۷

علامت مشخصه در این نوع رزوه ها (Tr) می باشد که بر حسب قطر خارجی و گام آنها را استاندارد و دسته بندي نموده اند که دیگر پارامترها در این نوع پیچ با قطر خارجی، گام و زاویه

و در صورتیکه که جهت چرخش شیار مارپیچ روی پیچ به سمت چپ در جهت خلاف عقریه ساعت باشد رزوه های پیچ یا مهره از نوع چپ گرد بوده که می توان جهت چرخش آن را با قرار دادن یک مهره چپ گرد بر روی آن مشخص کرد که برای باز و بسته کردن این نوع رزوه ها (پیچ و مهره) بايستی عکس رزوه های راست گرد عمل شود. تصویر ۱۴



شکل ۱۴

راه دیگر شناسایی آن این است که رزوه را که روی میله ایجاد شده است عمود در راستای دید قرار داده به گونه ای که ابتدای رزوه در بالا قرار گیرد در صورتیکه جهت صعود دندانه ها به سمت راست باشد رزوه راستگرد و اگر جهت صعود دندانه ها به سمت چپ باشد رزوه را چپ گرد گویند. تصویر ۱۵



شکل ۱۵

مشخصه پیچهای چپ گرد علامت (LH) که مخفف کلمه Left Hand می باشد و پیچهای راستگرد علامت (RH) که

که با حرف (b) معرفی می گردد که این مقدار معرف مقدار عرض شیار ته دندانه ذوزنقه را مشخص می کند که از رابطه  $b = 0.366 \times p - 0.5 \times a$  حاصل می شود با افزایش قطر خارجی و گام دندانه نیز افزایش می یابد و می توان زاویه ها و مقدار عرض لبه رنده را با استفاده از شابلن رنده دندانه ذوزنقه تیز نمود و پس از تیز کردن (به ازاء هر مقدار از روزه شابلن معرف یک عرض لبه برنده است) رنده را آماده به کار نماییم. هم زمان با ایجاد لبه برنده زاویه رنده نیز باید ایجاد گرددو در این نوع رزوه زاویه رأس رنده  $30^\circ$  درجه استاندارد شده است می توان زاویه  $15^\circ$  درجه از هر طرف سطح جانبی رنده ایجاد نمود که عمل تطبیق آن نیز توسط همان شابلن رنده انجام

می گیرد. تصویر ۲۰

ارتفاع دندانه ها پارامتر موثر دیگری است که به میزان نصف گام به علاوه مقدار لقی در نظر گرفته می شود که در پیچهای یک راهه به ازاء گام حقیقی و در چند راهه به ازاء گام ظاهری محاسبه می گردد.

دندانه قابل محاسبه است گام در این نوع رزوه به دو گونه ظاهری و حقیقی می توان روی قطعه کار ایجاد کرد. در صورتیکه پیچ و مهره یک راهه می باشد دستگاه پیچ تراش را می توان براساس گام حقیقی تنظیم نمود و اگر چند راهه باشد با جابجایی سوپرت و یا چرخش سه نظام به ازاء مقادیر بر حسب تعداد راه می توان گام های ظاهری را ایجاد کرد چون فاصله هایی که در بین گام حقیقی ایجاد می گردد برای ایجاد گام های ظاهری است لذا بایستی مقدار ارتفاع دندانه ها را به ازاء گام ظاهری در نظر گرفت تا در زمانی که رزوه کامل می گردد دندانه ها به هم برخورد نکنند. که می توان تعداد راه هر رزوه چند راهه را از رابطه  $n = \frac{ph}{p}$  که معرف تعداد راه است بدست آورد. تصویر ۱۸



شکل ۱۸

مقدار دیگری که در تراشیدن این نوع رزوه موثر است مقدار لقی است که براساس گام در نظر گرفته می شود که اگر رزوه یک راهه باشد مبنای انتخاب لقی بر حسب گام حقیقی است و اگر چند راهه باشد مقدار لقی براساس گام ظاهری انتخاب می گردد. که هر مقدار گام افزایش می یابد لقی نیز اضافه می شود در صورتیکه در یک پیچ و مهره دندانه ذوزنقه لقی در نظر گرفته نشود پیچ داخل مهره حرکت خطی انجام نمی دهد که به اصطلاح قفل می کند، که لقی را با (ac) می توان معرفی کرد. تصویر ۱۹

که مقدار لقی در قطر داخلی رزوه پیچ، قطر خارجی رزوه مهره، عمق رزوه پیچ و مهره و عرض رنده تراشکار مؤثر است پارامتر مهم دیگر عرض لبه رنده تراشکاری است

**DIN 103-T1 (8/77) متریک - ISO - متریک**



**نحوه انداختن**

$P = P_1 \cdot P$   
 $D_1 = d - (D + 2 \cdot a_1)$   
 $D_2 = d - p$   
 $D_3 = D_2 - 0,05 \cdot P$   
 $a_1 = 0,1 - 0,3 \cdot P$   
 $H_1 = 0,1 - 0,3 \cdot P + a_1$   
 $H_2 = 0,3 \cdot P$

$R_1 = R_2$   
 $B = 0,165 \cdot P - 0,34 \cdot a_1$

**استانداردهای ابعاد**

متناسب با دیگر دیگر	استاندارد ابعاد						متناسب با دیگر دیگر	استاندارد ابعاد								
	mm			mm				mm			mm			mm		
	جدا	باز	باز	باز	باز	باز		باز	باز	باز	باز	باز	باز	باز	باز	باز
$d = P$	$D_1 = D_2$	$a_1$	$D_3$	$b$	$h_1 = H_1$	$D_1$	$a_1$	$D_3$	$b$	$h_1 = H_1$	$D_1$	$a_1$	$D_3$	$b$		
Tr 10 + 2	9	7,5	8	10,5	1,25	0,60	Tr 40 + 7	36,5	32	33	41	3	1,19			
Tr 12 + 3	10,5	8,5	9	12,5	1,75	0,90	Tr 44 + 7	40,5	35	37	45	4	2,29			
Tr 16 + 4	14	11,5	12	16,5	2,25	1,33	Tr 48 + 6	44	39	40	49	4,3	2,68			
Tr 20 + 4	18	15,5	16	20,5	2,25	1,33	Tr 52 + 6	48	43	44	50	4,3	2,68			
Tr 24 + 5	21,5	18,5	19	24,5	2,75	1,70	Tr 60 + 9	55,5	50	51	59	5	1,82			
Tr 28 + 5	25,5	22,5	23	28,5	2,75	1,70	Tr 70 + 10	65	59	60	71	5,5	3,39			
Tr 32 + 6	29	25	26	31	3,25	1,93	Tr 80 + 10	75	69	70	81	5,5	3,39			
Tr 36 + 8	34,5	32,5	33	36,5	3,25	1,93	Tr 90 + 12	84	77	78	91	6,5	4,12			
Tr 36 + 6	33	29	30	37	3,25	1,93	Tr 100 + 12	94	87	88	101	6,5	4,12			
Tr 36 + 10	31	25	26	37	3,25	1,93	Tr 140 + 14	131	124	126	142	8	4,51			

دیواره های داخلی شابلن تکیه داده و میزان دقت و تطابق آن را کنترل نمود . تصویر ۲۲



شکل ۲۲


کاربرد دیگر شابلن رنده برای کنترل عمود بودن رنده نسبت به قطعه کار می باشد که شابلن را نسبت سطح کار یا سطحی مبنای (سه نظام ، محور مرغب) مماس می کنیم و رنده گیر را آزاد کرده و سپس با سوپرت عرضی رنده را به جلو هدایت می کنیم تا نوک و سطح رنده با قسمت داخلی شابلن مماس شود در همان حالت رنده گیر را محاکم می کنیم . تصویر ۲۳



شکل ۲۳

#### شابلن رنده دندانه اینچی:

مشخصه این شابلن زاویه ۵۵ درجه است که روی شابلن حک شده است مراحل و کاربردهایی را که برای شابلن رزوه متريک يك بيان شد برای شابلن رزوه اينچي صادق است. تصویر ۲۴

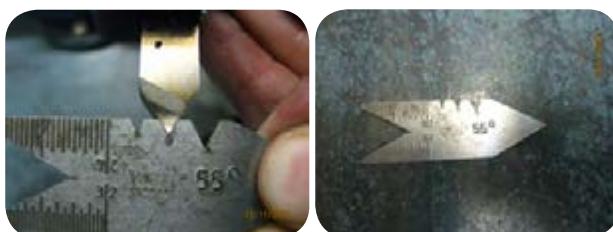

شکل ۲۴

رزوه های دندانه مربعی مانند دندانه ذوزنقه ای است با این تفاوت که زاویه کنار دندانه قائم است به گونه ای که فرم مقطع دندانه ها به شکل مربع حاصل می شود، بیشتر در مواقعي که بخواهیم رزوه در حین حرکت تحمل نیروی بیشتر و یک نیروی خود ترمز ایجاد نماید کاربرد دارد و عرض و ارتفاع دندانه به اندازه نصف گام در نظر گرفته می شود، فرم رنده آن مانند یک رنده شیار تراش آماده به کار می گردد، و چون لقی در این رزوه ها نسبت به ذوزنقه ای بیشتر در نظر گرفته می شود از دقت عمل کمتر برخوردار است.

$$b = \frac{1}{2} p , \quad H = \frac{1}{2} p$$


چون در این نوع رزوه ها هدف انتقال حرکت است به همین علت بر حسب مقدار پیشروی و سرعت پیشروی مقدار گام ها در نظر گرفته می شود و چون مقادیر گام ها اعداد صحیح می باشند لذا به راحتی بر حسب دقت کاری از کلیس ورنیه دار یا دیجیتال جهت کنترل آنها استفاده می شود به گونه ای که یک دندانه پر و یک دندانه حالی از رزوه را اندازه گیری نمود که مقدار آن برابر است با گام می باشد. تصویر ۲۱

#### شابلن رنده دندانه متريک:

مشخصه اين شابلن زاويه ۶۰ درجه است که روی شابلن حک شده است .

اين ابزار برای کنترل رنده های پیچ بری کاربرد دارد . شکل و نوع يك رزوه کاملاً به شکلی رنده ای که به وسیله سنگ ابزار تیز می شود بستگی دارد . يك رنده پیچ بری متريک دارای زاويه رأس ۶۰ درجه می باشد که برای کنترل آن می توان از يك شابلن رزوه متريک استفاده کرد که سرتیز شده رنده را به


حک شده است که دارای یک سری تیغ می باشد که هر تیغ برای گام مورد نظر کاربرد دارد عددی که بر روی تیغ حک شده است معرف گام است که برای کنترل و سمت چگونگی دندانه از آن استفاده می شود . تصویر ۲۷

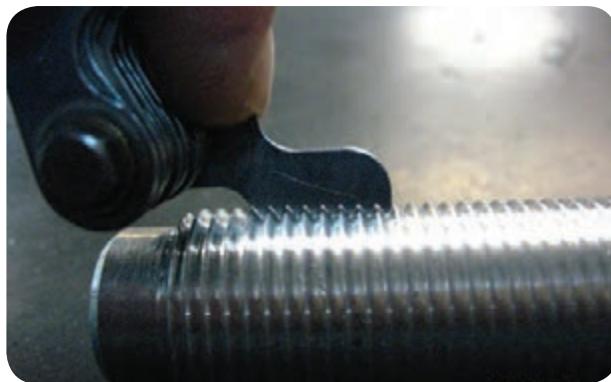

شکل ۲۷

### شاپلن رنده دندانه هوبع:

مشخصه این شاپلن عددی است که به اندازه نصف گام پیچ دندنه مربع است که روی شاپلن شیارهایی که به شکل مربع است قرار دارد که هر عدد معرف ضخامت سر رنده ای می باشد که می خواهیم برای دندانه مربع تیز کنیم مشخصات یک رنده پیچ بری دندانه مربع دارای زاویه آزاد اصلی و فرعی و زاویه هایی که نسبت به لبه برنده فرعی ایجاد می گردد تا رنده از کنار با سطح دندانه ها دچار سایش نگردد که عرض لبه برنده اصلی این رنده به اندازه نصف گام پیچ دندانه مربع می باشد که می توان برای کنترل آن شکل و فرم آن را با شاپلن مطابق با گام مورد نظر کنترل نمود . تصویر ۲۵

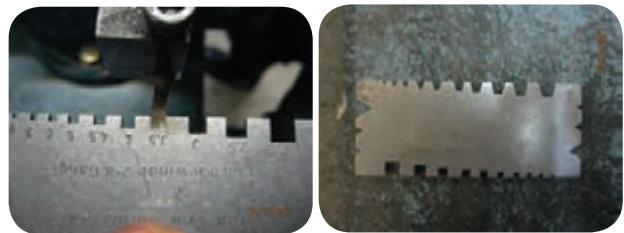

شکل ۲۵

### شاپلن رنده دندانه ذوزنقه:

مشخصه این شاپلن عددی است که بر حسب گام بر روی شاپلن حک شده است که مراحل و کاربرد این رزوه نیز مانند رزوه دندانه مربع می باشد . تصویر ۲۶



شکل ۲۸



شکل ۲۶

### شاپلن کنترل رزوه دندانه متريک:

مشخصه این شاپلن زاویه ۶۰ درجه است که بر روی شاپلن



شکل ۳۱

قطعه کار را به طول مورد نظر (طول پیچ بری) بین سه نظام و دستگاه مرغک مهار کرده و رو تراشی می نماییم . تصویر ۳۲



شکل ۳۲

انتهای طول میله ای را که می خواهیم رزوه کنیم شیار زده می شود تارنده پیچ بری را بتوان در فاصله شیار به بیرون هدایت کرده و سپس رنده را به ابتدا کار منتقل می کنیم . تصویر ۳۳



شکل ۳۳

### شابلن کنترل رزوه دندانه مربع و ذوزنقه:

رزوه های دندانه مربع و ذوزنقه از نوع انتقال حرکت می باشد که به همین دلیل گام این دندانه ها از اعداد صحیح هستند (۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و نیرو) می باشد که برای کنترل رزوه ها می توان با یک وسیله اندازه گیری طولی (کلیس ، میکرومتر) دهانه فکین را به اندازه یک دندانه پر و خالی باز کرده و اندازه آن را کنترل نمود . تصویر ۲۹



شکل ۲۹

### مراحل تراشیدن پیچ با دستگاه تراش :

قطعه کار را کوتاه به سه نظام بسته و کف تراشی می کنیم و پخ با زاویه  $45^{\circ}$  را بر لبه پیشانی کار ایجاد می کنیم، این پخ را می توان با زاویه دادن رنده گیر ایجاد کرد . تصویر ۳۰



شکل ۳۰

در صورتیکه طول پیچ بلند باشد مته مرغکی در پیشانی کار زده می شود . تصویر ۳۱



شکل ۳۶

مقدار گام پیچ مورد نظر را بروی گیربکس پیچ بری تنظیم می‌نماییم به گونه‌ای اهرم‌ها را جابجا می‌کنیم که مقدار گام مورد نظر تنظیم گردد و برای کنترل اینکه آیا اهرم‌ها در وضعیت مناسب (گام انتخابی) قرار گرفته است دستگاه را روشن کرده و اهرم کلاچ را در گیر می‌کنیم، در این حالت باید میله پیچ بری دستگاه تراش شروع به چرخش نماید که در غیر این صورت اهرم‌های تنظیم گیربکس پیش روی در موقعیت گام تنظیمی قرار نگرفته است که نیاز است چرخش محور اصلی قطع گردد و سپس اهرم در وضعیت گام مورد نظر قرار داده شود. تصویر ۳۷




شکل ۳۷

با سوپرت عرضی و فوقانی موقعیت رنده را نسبت به سطح کار تنظیم می‌کنیم و سپس اهرم پیچ بری که بر روی گیربکس سوپرت قرار گرفته است را در گیر کرده تا سوپرت طولی به صورت اتومات حرکت کند که به ازاء حرکت طولی اتومات سوپرت عرضی را به جلو هدایت می‌کنیم تا نوک رنده با سطح کاری که در حال چرخش است مماس شود (عملیات مماس رنده همیشه

در صورتیکه پیچ متريک باشد رنده پیچ بری را با زاویه راس  $60^\circ$  و زوایای استاندارد آزاد فرعی و اصلی و زاویه براده سنگ زده و شعاع نوک آن را نیز با توجه به رابطه  $(r = \frac{H}{8})$  قوس می‌زنیم با شابلن قوس، گردی آن را کنترل می‌کنیم.

تصویر ۳۴

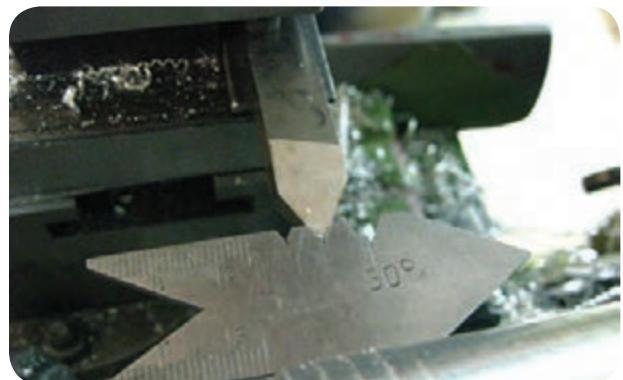

شکل ۳۴

رنده را در داخل رنده گیر قرار داده و نوک آن را با مرکز مرغک میزان می‌نماییم. تصویر ۳۵



شکل ۳۵

رنده گیر را نسبت به محور اصلی دستگاه عمود کرده به گونه‌ای که رنده کاملاً نسبت به قطعه کار در وضعیتی عمود قرار گیرد. که برای این کار می‌توانیم شابلن رنده را به سطح کار تکیه داده و اهرم رنده گیر را آزاد کنیم به گونه‌ای که وقتی رنده توسط سوپرت عرضی به جلو هدایت می‌شود سطوح رنده با سطح کناری شابلن رنده کاملاً مماس شود. تصویر ۳۶




شکل ۴۰

اهرم کلاچ را در وضعیت خلاص قرار داده تا سه نظام از حرکت بایستد سپس با سوپرت عرضی مقداری بار می دهیم تا رنده شکل دندانه رزوه را بر سطح کار ایجاد کند و این کار را در چندین مرحله انجام داده تا اندازه ارتفاع عملی رزوه کامل گردد . تصویر ۴۱



شکل ۴۱

با شابلون رزوه عمل کنترل دندانه های پیچ را انجام می دهیم. تصویر ۴۲

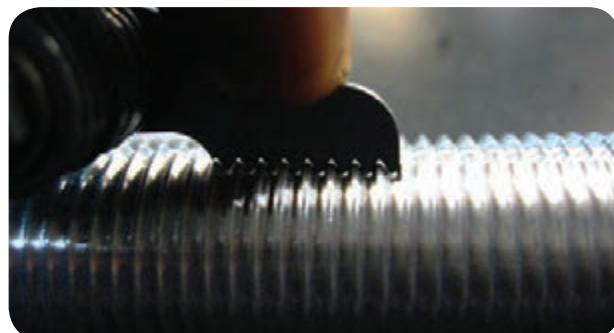

در پایان پیچ بری ، دستگاه را خاموش کرده اهرم پیچ بری را از حالت درگیری خارج می کنیم. تصویر ۴۳

در حالتی انجام می گیرد که قطعه کار در حال چرخش است).

تصویر ۳۸



شکل ۳۸

ورنیه سوپرت عرضی را صفر می کنیم تا مقدار عمق بار دهی در هر مرحله مشخص شود. تصویر ۳۹



شکل ۳۹

وقتی سوپرت طولی به انتهای میله ای که عملیات پیچ بری بر روی آن انجام می گیرد رسید (شیار پشت پیچ) سوپرت عرضی را به سمت عقب بر گردانده و سپس اهرم کلاچ را به سمت بالا هدایت کرده به گونه ای که دوران سه نظام معکوس (در جهت عقربه های ساعت) شود تا رنده به موقعیت ابتدایی میله پیچ قرار گیرد (تا زمانیکه عمق بار کامل نشده است اهرم پیچ بری از درگیری خارج نمی شود). تصویر ۴۰

رنده را از در گیری با کارخارج نمود و به ابتدای میله ای که می خواهیم پیچ بری کنیم قرار می دهیم . تصویر ۴۶



شكل ۴۶

اهرم کلاچ را به سمت پایین حرکت داده به گونه ای که سه نظام در جهت خلاف عقریه ساعت شروع به چرخش نماید.

تصویر ۴۷



شكل ۴۷

با در گیر کردن اهرم پیچ بری، سوپرت طولی به صورت اتومات حرکت کرده و سپس با جابجایی همزمان سوپرت فوکانی و سوپرت عرضی بوسیله دست، رنده را در فاصله بین دندانه های پیچ که بر سطح کاراییجاد شده است قرار می دهیم . سپس عملیات پیچ بری را تا کامل کردن سطح رزوه تکرار

می کنیم. تصویر ۴۸



شكل ۴۳



مقدار باردهی در هر مرحله پیچ بری را می توان از تقسیم کردن مقدار بار کلی (h) نسبت به تعداد مراحلی که می خواهیم این عمل را انجام دهیم به دست آوریم. تصویر ۴۴



شكل ۴۴

در صورتی که در هنگام عملیات پیچ بری به هر علتی اهرم پیچ بری از در گیری خارج شد می توان مراحل زیر را برای تنظیم مجدد آن انجام داد . تصویر ۴۵



شكل ۴۵



شکل ۵۱



حداقل دوران را جهت چرخش قطعه کار بر روی جعبه دنده اصلی تنظیم می کنیم. تصویر ۵۲



شکل ۴۸

#### مراحل تراشیدن پیچ های چند راهه:

قطعه کار را به سه نظام بسته و کف تراشی می کنیم.

تصویر ۴۹



شکل ۵۲

گام حقيقی را بر روی جعبه دنده پیشروی تنظیم می کنیم.  
تصویر ۵۳



شکل ۴۹

پیشانی کار را مته مرغک می زنیم و کار را بین سه نظام و مرغک مهار می کنیم. تصویر ۵۰



شکل ۵۳

اهرم کلاچ را به سمت پایین قرارداده و اهرم پیچ بری را در گیر کرده و هم زمان که رنده دارای حرکت طولی است با سوپرت عرضی رنده را با کار مماس می کنیم. تصویر ۵۴



شکل ۵۰

رنده پیچ بری را با نسوك مرغک مرکز کرده و سپس با شابلن، رنده را نسبت به کار عمود می کنیم. تصویر ۵۱



شکل ۵۷

**مراحل تراشیدن پیچ های دندانه ذوزنقه :**

۱- رنده را به فرم دندانه ذوزنقه تیز می کنیم. تصویر ۵۸



شکل ۵۸

۲- رنده را با شابلن رنده کنترل می کنیم. تصویر ۵۹



شکل ۵۹

۳- عملیات کف تراشی مته مرغک زنی انجام می گیرد.

تصویر ۶۰




شکل ۶۰



شکل ۵۴

مقدار بار را به اندازه ۰/۶۵ گام ظاهری با سوپرت عرضی

در چند مرحله می دهیم. تصویر ۵۵

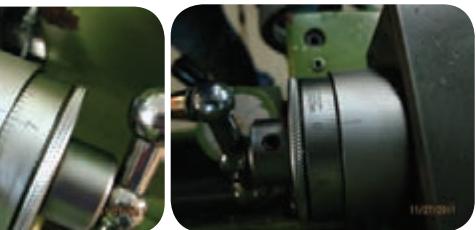

شکل ۵۵

سپس به اندازه گام ظاهری سوپرت فوقانی را جایه جا می کنیم تا نوک رنده در جهت زدن راه دوم بر روی کار قرار گیرد. و این جایه جایی را برحسب اینکه پیچ چند راهه باشد در چند مرحله انجام می دهیم. تصویر ۵۶



شکل ۵۶

در پایان کلاچ و اهرم پیچ بری را از در گیری خارج می کنیم و قطعه کار را با تعداد مشخص کنترل می کنیم. تصویر ۵۷

۷ - عملیات پیچ بری را تا عمق بار اصلی پیچ دندانه مربع با رنده مثلثی انجام می دهیم. تصویر ۶۴




شکل ۶۴

۸ - رنده پیچ بری دندانه ذوزنقه را مرکز کرده و سپس نسبت به کار با شابلون رنده ذوزنقه عمود می کنیم. تصویر ۶۵



شکل ۶۵

۹ - رنده پیچ بری ذوزنقه را در وضعیتی که رنده دندانه مثلثی پیچ بری کرده است روی سطح کار در شیار رزو دندانه مثلث موقعیت داده و تا کامل کردن عمق دندانه عملیات پیچ بری را ادامه می دهیم. تصویر ۶۶

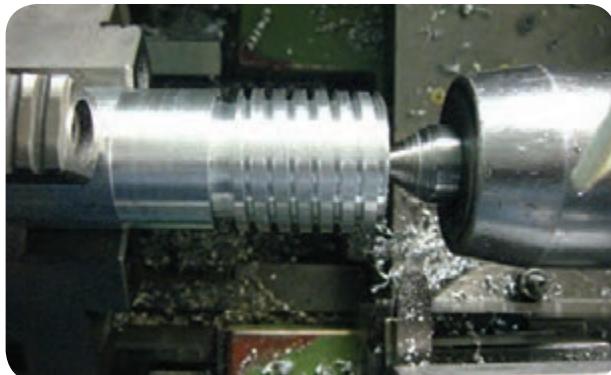

شکل ۶۶

۴ - کار بین مرغک و سه نظام مهار می شود . قطر کار را به اندازه قطر خارجی پیچ تراشیده می شود. تصویر ۶۱



شکل ۶۱

۵ - گام پیچ دندانه ذوزنقه را با جابجایی اهرمها بی روی گیربکس پیشروی مطابق با جدول تنظیم می کنیم.  
تصویر ۶۲



شکل ۶۲


۶ - رنده تیز دندانه مثلث با زاویه رأس ۶۰ درجه را با مرغک مرکز کرده و نسبت به کار عمود می کنیم.  
تصویر ۶۳



شکل ۶۳

۳ - قطعه کار را بین مرغک و سه نظام بسته و قطر خارجی

کار را تا به قطر خارجی پیچ می تراشیم . تصویر ۷۰

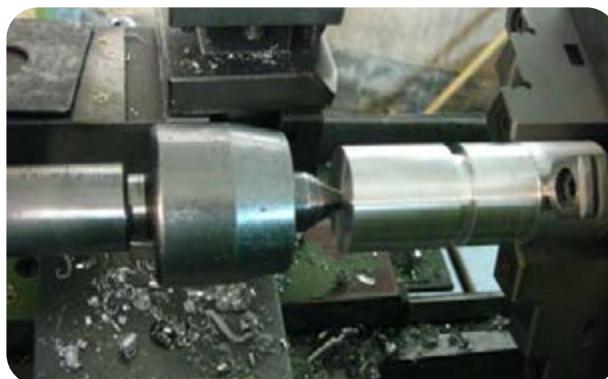

شکل ۷۰

۴ - یک رنده نوک تیز دندانه مثلث را با راس  $30^{\circ}$  درجه تیز

می کنیم ، و نسبت به مرغک مرکز و به کار عمود می نماییم.

تصویر ۷۱



شکل ۷۱

۵ - مرحله اول با رنده مثلثی شکل مطابق با گام تنظیم شده

شیار مارپیچی را در طول کار ایجاد می کنیم . تصویر ۷۲



شکل ۷۲

۱۰ - با استفاده از کلیس گام روزوه را کنترل می کنیم.

تصویر ۶۷



شکل ۶۷

مراحل تراشیدن پیچ های دندانه مربع :

۱ - رنده را مطابق با شابلن رنده دندانه مربع منطبق با گام (نصف گام) مورد نظر تیز کرده و با شابلن رنده کنترل می کنیم.

تصویر ۶۸



شکل ۶۸

۲ - عملیات کف تراشی و متنه مرغک زنی را انجام

می دهیم. تصویر ۶۹



شکل ۶۹

## مهره تراشی (رزوه تراشی داخلی) با دستگاه تراش:

مقادیر استانداردی که برای که پیچ یا رزوه متحرک بیان شد. برای مهره نیز با آن مشخصات صادق است یعنی یک پیچ در صورتی می تواند در گیر شود و پیچ داخل مهره حرکت خطی نماید که تمام مشخصه های آن گام، زاویه رأس و دندانه ها، قطر خارجی و ارتفاع دندانه و غیر و با هم برابر باشد لذا تمام مواردی را که برای پیچها (رزوه ها) استاندارد شده و تا به حال بیان گردید برای مهره ها نیز صادق است. و تنها تفاوتی که بین پیچ و مهره وجود دارد آن است که در پیچ، شامل رزوه ها بر روی سطح یا قطر خارجی میله ایجاد می گردد ولی در مهره، شکل رزوه در داخل یک سوراخ که قطر آن سوراخ با قطر ته دانه پیچ برابر است ایجاد می گردد. پس، همین منظور شامل و دنباله رنده یا ابزاری که بتواند داخل سوراخ را به شکل دندانه در آورد متفاوت می باشد که از نظر قسمت سررنده یعنی زوایه رأس رنده، زاویه آزاد فرعی و اصلی و زاویه براده و غیر متحرک و مانند یک رنده پیچ بر خارجی می باشد. ولی برای آنکه نوک آن بتواند با دیواره سوراخ مماس شود و شکل دندانه را داخل سوراخ ایجاد نماید نیاز است لبه برنده رنده نسبت به دنبال آن دارای یک زوایه یا خم (۹۰ درجه) باشد. تا نوک رنده بتواند از دیواره سوراخ براده برداری نماید. تصویر ۷۶



شکل ۷۶

## ۶- رنده پیچ بری دندانه مربع را به رنده گیر بسته و با مرغک مرکز می کنیم . تصویر ۷۳



شکل ۷۳

۷- رنده را نسبت به کار عمود می نماییم و مطابق با گام تنظیمی در همان وضعیت قبلی که رنده دندانه مثلث قرار داشت عملیات پیچ بری با رنده مربعی را ادامه می دهیم. تصویر ۷۴



شکل ۷۴

۸- پس از کامل شدن رزوه با استفاده از کلیس گام دندانه را کنترل می کنیم. تصویر ۷۵



شکل ۷۵

۴- مته هایی که دنباله آنها به فرم مخروط است را با سوار کردن کلاهک روی دنباله آنها قطر آن بزرگتر شده و سپس داخل گلوبی محور دستگاه مرغک جا می زنیم. تصویر ۸۰



شکل ۸۰

نوک رنده داخل تراش را با نوک مرغک مرکزی کنیم و سپس قطر داخلی سوراخ مهره را به اندازه قطر ته دندانه پیچ می تراشیم. تصویر ۸۱



شکل ۸۱

۶- اندازه قطر سوراخ را با کلیس کنترل می کنیم.  
تصویر ۸۲



شکل ۸۲

### مواحل پیچ بری داخلی (مهره) با دستگاه تراش:

۱- قطعه کار را به سه نظام بسته و پیشانی آن را می تراشیم.

تصویر ۷۷



شکل ۷۷

۲- سه نظام مته را در داخل گلوبی محور دستگاه مرغک قرار داده و مته مرغک را داخل آن محکم می کنیم و پیشانی کار را مته مرغک می زنیم. تصویر ۷۸



شکل ۷۸

۳- با پیش مته های انتخابی نسبت به سوراخ اصلی کار پیشانی قطعه کار را سوراخ می کنیم. تصویر ۷۹



شکل ۷۹



شکل ۸۵


۱۰- با استفاده از سوپرت عرضی نوک رنده را در حالت که قطعه کار در چرخش است و سوپرت طولی در حالت اتومات در حرکت است با دیواره سوراخ کار مماس می کنیم.

تصویر ۸۶



شکل ۸۶

در انتهای سوراخ رنده را از دیواره سوراخ جدا کرده اهرم کلاچ را معکوس می نماییم تا رنده به ابتدای سوراخ هدایت شود. تصویر ۸۷

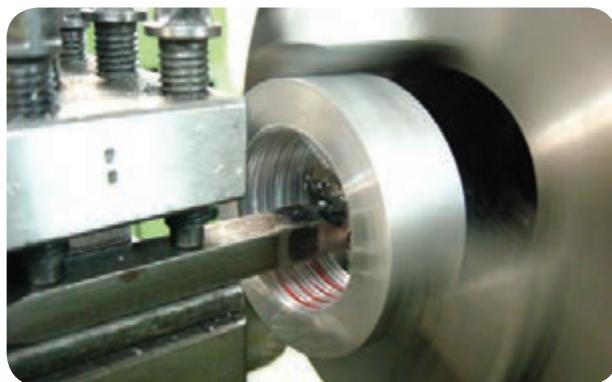

شکل ۸۷

۷- رنده پیچ بری داخلی را در شیار رنده گیر قرار می دهیم، نوک رنده را با نوک مرغک مرکز می کنیم . تصویر ۸۳



شکل ۸۳

۸- نوک رنده را در راستای سوراخ قطعه کار قرار می دهیم. تصویر ۸۴



شکل ۸۴

۹- با شابلون رنده نوک رنده را نسبت به سطح کار یا پیشانی کاریا نسبت به سطح سه نظام عمود می کنیم به علت آنکه سطح داخلی سوراخ نسبت به سطح بیرون کار موازی می باشد لذا اگر رنده نسبت به سطح بیرونی کار عمود شود مثل آن است که نسبت به دیواره داخلی سوراخ کار عمود شده باشد. تصویر ۸۵

۱۳- در پایان اهرم کلاچ را قطع می نماییم و اهرم پیچ بری را از درگیری خارج می کنیم . تصویر ۸۹



شکل ۸۹

۱۲- به ازاء مقدار ارتفاع دندانه ای که برای مهره محاسبه شده است عمل باردهی در چندین مرحله با ورنیه سوپرت عرضی انجام می گیرد تا شکل رزوه کامل گردد . تصویر ۸۸




شکل ۸۸

**دستور کار (۱)**

ساخت پیچ دنده مثلث به قطر ۳۰ میلی متر با گام ۳ میلی

متر.

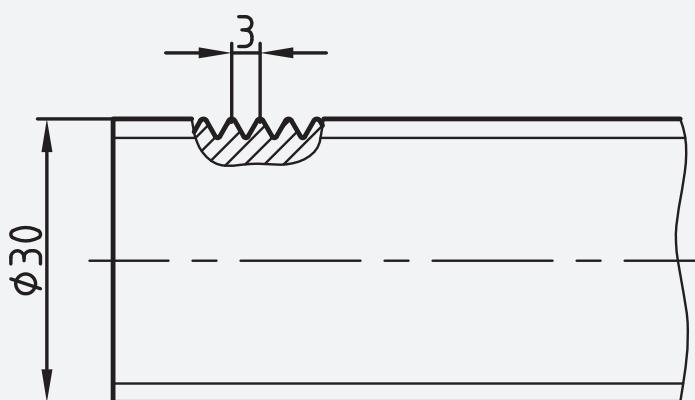**نقشهی کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
رنده	راست بر	۱
کلیس	۰/۰۵ میلی متر	۱
قطعه کار	طول ۱۲۰ و قطر ۳۲ میلی متر	۱
رنده	پیچ بری خارجی ۶۰ درجه	۱
رنده	شیار تراش	۱
شابلن	رنده ۶۰ درجه	۱
شابلن	رنده ۵۵ درجه	۱

قطعه کار بین مرغک و سه نظام بسته شود و تا قطر ۳۰

میلی متر به طول ۱۰۰ میلی متر روتراشی شود. تصویر ۹۳



شکل ۹۳

رنده شیار به در داخل رنده گیر قرار داده شود تا پس از

تنظیم محکم با آچار بسته شود. تصویر ۹۴



شکل ۹۴

رنده شیار در انتهای طول ۱۰۰ میلی متر قرار گیرد تا به عمق

۴ میلی متر و به عرض ۷ میلی متر شیار زده شود. تصویر ۹۵



شکل ۹۵

ابتداًی مقطع کار پنج ۴۵ درجه به طول ۳ میلی متر زده شود.

تصویر ۹۶

۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام  
دستور کار آماده سازی کنید.

میله‌ای به قطر ۳۲ میلی متر به طول ۱۲۰ میلی متر با اره بریده  
شود. تصویر ۹۰



شکل ۹۰

رنده روتراش در رنده گیر محکم شود. تصویر ۹۱



شکل ۹۱

هر دو مقطع قطعه کار کف تراشی شود. تصویر ۹۲



شکل ۹۲



شکل ۹۹

اهرم پیچبری را در حالت پیچبری قرار دهید.

تصویر ۱۰۰



شکل ۱۰۰

اهرم کلاچ را در حالت دوران سه نظام به پایین هدایت کنید. تصویر ۱۰۱



شکل ۱۰۱

همزمان با حرکت طولی سوپریت با حرکت سوپریت عرضی، رنده را با کار مماس کنید. تصویر ۱۰۲



شکل ۹۶

رنده پیچبری خارجی در داخل رنده گیر قرار داده تا پس از تنظیم با شابلن و مرغک با آچار محکم بسته شود. تصویر ۹۷



شکل ۹۷

گام پیچبری را بر روی جعبه دنده پیشروی تنظیم کنید. تصویر ۹۸



شکل ۹۸

عده دوران مناسب را برای قطعه کار بر روی جعبه دنده اصلی تنظیم کنید. تصویر ۹۹



شکل ۱۰۵


در انتهای طول ۱۰۰ میلی متر اهرم کلاچ را قطع کنید.

تصویر ۱۰۶



شکل ۱۰۲

ورنیه را بر روی صفر قرار دهید. تصویر ۱۰۳

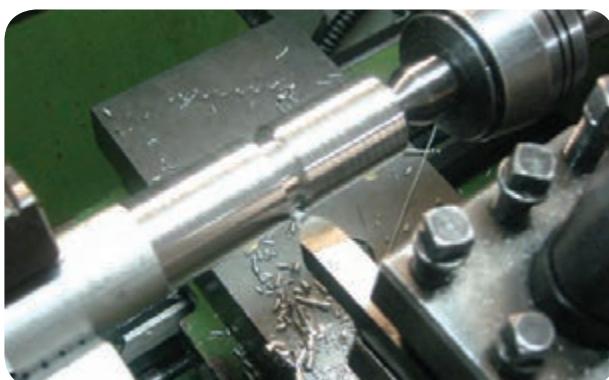

شکل ۱۰۶

سوپرت عرضی را چرخانده تا ابزار از کار خارج شود.

تصویر ۱۰۷



شکل ۱۰۳

اهرم کلاچ را در حالت وارو قرار دهید تا ابزار در ابتدای

کار قرار گیرد. تصویر ۱۰۴



شکل ۹۰

کلاچ را در حالت وارو قرار داده تا رندۀ به ابتدای کار  
انتقال یابد. تصویر ۱۰۸



شکل ۱۰۴

به اندازه ۰/۳ میلی متر بار دهید، سپس اهرم کلاچ را در گیر  
کنید تا رندۀ تمام طول کار را برآده برداری کند. تصویر ۱۰۵



دستور کار بالا را بروی همان قطعه کار برای قطر ۲۵ میلی متر و گام ۲ میلی متر تکرار کنید.

### دستور کار (۲)

پیچ دندانه مثلث اینچی با قطر یک اینچ و گام ۱۰ دندانه در اینچ را بتراشید.

تمام دستور کار شماره (۱) را برای این رزوه نیز عمل کنید.



شکل ۱۰۸

سیکل انجام کار را تا ارتفاع رزوه ادامه دهید تا شکل پیچ کامل گردد. تصویر ۱۰۹

### دستور کار (۳)


پیچ دندانه مثلث متريک سه راهه با قطر ۲۰ میلی متر با گام حقيقي ۶ ميلی متر بتراشيد.

۱- لباس کار مناسب بپوشيد و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنيد

۲- با توجه به دستور کار شماره يك را اول پیچ را می تراشید. (توجه: مقدار گام تنظيمی بر روی جعبه دندنه پيشروي را ۶ ميلی متر در گام حقيقي در نظر می گيرد).

۳- برای راه دوم سوپرت فوقاني را به اندازه يك گام (۲ ميلی متر) جابجا کرده و سپس تمام موارد بيان شده در دستور کار شماره يك را تکرار کنید تا ارتفاع پیچ کامل گردد.

۴- برای راه سوم سوپرت فوقاني را به اندازه يك گام (۲ ميلی متر) جابجا کنید، و سپس تمام موارد بيان شده در دستور کار شماره يك را تکرار کنید تا ارتفاع پیچ کامل گردد.

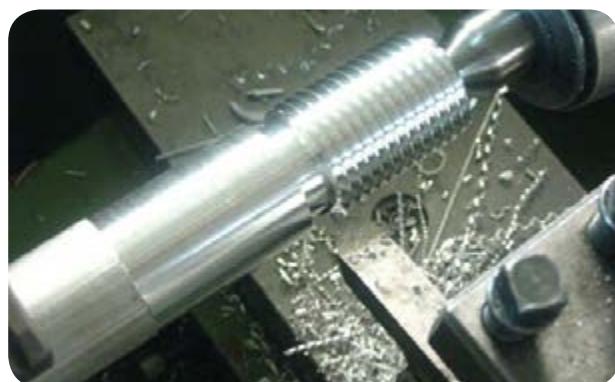

شکل ۱۰۹


شابلن رزوه را روی سطح پیچ قرار داده تا وضعیت پیچ را کنترل کنید. تصویر ۱۱۰



شکل ۱۱۰

**دستور کار (۴)**

مهره با سوراخ  $25/8$  میلی متر با گام  $3$  میلی متر به طول  $15$  میلی متر تراشیده شود.

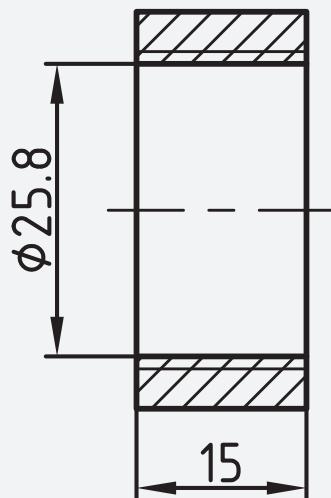**نقشهی کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
رنده	راست بر	۱
کلیس	۰/۰۵ میلی متر	۱
قطعه کار	طول $۱۸$ و قطر $۵۰$ میلی متر	۱
رنده	پیچ بری داخلی $۶۰$ درجه	۱
رنده	شیار تراش	۱
شابلن	رنده $۶۰$ درجه	۱



## مواحل انجام کار



شکل ۱۱۴

۵- مقطع قطعه کار متنه مرغک زده شود. تصویر ۱۱۴  
۶- با استفاده از متنه های ۶-۱۰-۱۵-۲۰ میلی متر، مرکز کار سوراخ زده شود. تصویر ۱۱۵



شکل ۱۱۵

۷- رنده داخل تراش در رنده گیر قرار داده شود تا پس از مرکز کردن با رنده گیر محکم شود. تصویر ۱۱۶



شکل ۱۱۶

۸- رنده گیر را چرخانده تا امتداد رنده در راستای سوراخ قطعه کار قرار گیرد. تصویر ۱۱۷

- ۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید
- ۲- قطعه ای به طول ۱۸ میلی متر به قطر ۵۰ میلی متر ببریده شود. تصویر ۱۱۱



شکل ۱۱۱

- ۳- رنده روتراش در داخل رنده گیر قرار داده شود تا پس از تنظیم با مرغک با آچار محکم شود. تصویر ۱۱۲



شکل ۱۱۲

- ۴- مقطع قطعه کار کف تراشی شود و سپس طول بیرون قرار گرفته از سه نظام رو تراشی گردد. تصویر ۱۱۳



شکل ۱۱۳



شکل ۱۲۰


۱۲- اهرم پیچ بری دستگاه تراش را در گیر کنید. تصویر ۱۲۱



شکل ۱۲۱

۱۳- اهرم کلاچ دستگاه تراش را در گیر کنید، تا سه نظام

شروع به دوران کند. تصویر ۱۲۲

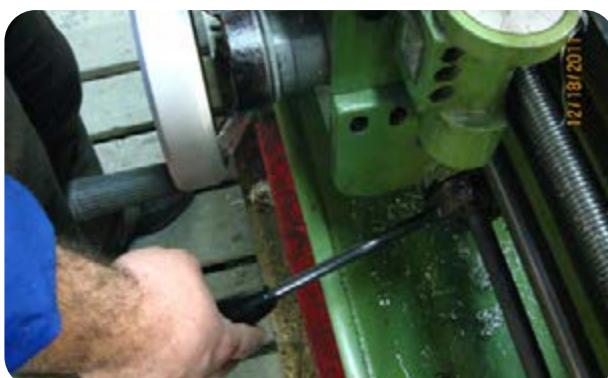

شکل ۱۲۲

۱۴- با حرکت سوپرت طولی سوپرت عرضی را هم زمان حرکت دهید تا نوک رنده با سطح سوراخ مماس شود.

تصویر ۱۲۳



شکل ۱۱۷

۹- سوراخ را تا قطر  $8/25$  میلی متر را داخل تراشی کنید.

تصویر ۱۱۸



شکل ۱۱۸

۱۰- رنده پیچ بری داخلی را داخل رنده گیر قرار داده تا پس از تنظیم با شابلون و مرغک با آچار محکم بسته شود.

تصویر ۱۱۹



شکل ۱۱۹

۱۱- گام ۳ را بر روی جعبه دنده دستگاه تراش تنظیم کنید.

تصویر ۱۲۰



شکل ۱۲۳

۱۵- کلاچ را وارو کنید تا نوک رنده به ابتدای کار منتقل

شود. تصویر ۱۲۴



شکل ۱۲۴

۱۶- تا ارتفاع کامل رزوه عمل پیچ بری داخلی را انجام


دهید. تصویر ۱۲۵



شکل ۱۲۵

**دستور کار (۵)**

پیچ دندانه ذوزنقه با قطر ۲۵ میلی متر با گام ۶ میلی متر به طول ۱۴۰ میلی متر تراشید.

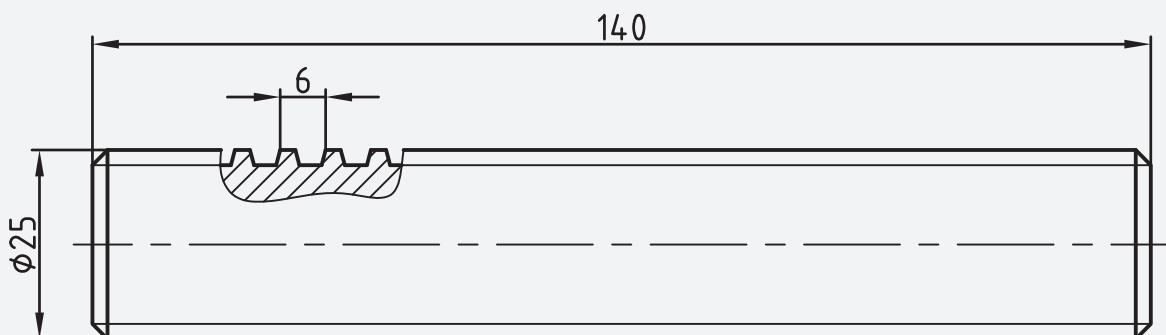**نقشهی کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
رنده	راست بر	۱
کلیس	۰/۰۵ میلی متر	۱
قطعه کار	طول ۱۴۲ و قطر ۲۸ میلی متر	۱
رنده	پیچ بری ذوزنقه ۳۰ درجه	۱
رنده	شیار تراش	۱
شابلن	رنده ۳۰ درجه	۱


**مواحل انجام کار**


شكل ۱۲۸


۵- عمل کف تراشی هر دو مقطع را انجام دهید.

تصویر ۱۲۹



شكل ۱۲۹

۶- هر دو مقطع را مته مرغک بزنید. تصویر ۱۳۰

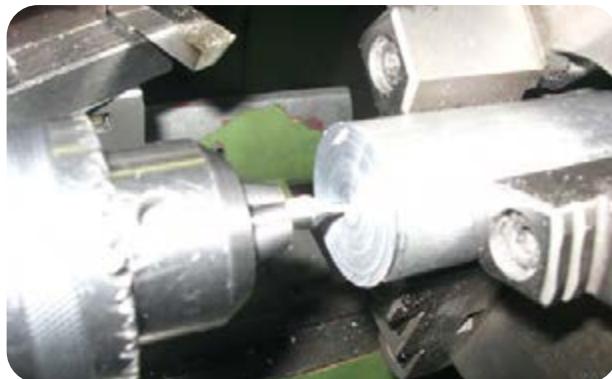

شكل ۱۳۰

۷- قطعه کار را بین مرغک و سه نظام بیندید.

تصویر ۱۳۱

۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.

۲- قطعه ای به قطر ۲۸ میلی متر به طول ۱۴۲ میلی متر بریده شود. تصویر ۱۲۶



شكل ۱۲۶

۳- رنده روتاش راست بر در داخل رنده گیر قرار داده شود پس از تنظیم با مرغک توسط آچار محکم شود. تصویر ۱۲۷



شكل ۱۲۷

۴- قطعه کار را در داخل فک های سه نظام محکم بیندید.

تصویر ۱۲۸

۱۱- رنده پیچ بری با نوک مثلثی با زاویه  $30^{\circ}$  درجه را به  
رنده گیر بیندید. تصویر ۱۳۵



شکل ۱۳۵

۱۲- جعبه دنده پیشروی را روی گام ۳ میلی متر تنظیم کنید.  
تصویر ۱۳۶

۱۳- اهرم پیچ بری را در گیر کنید. تصویر ۱۳۷



شکل ۱۳۷

۱۴- اهرم کلاچ را در گیر کنید تا سه نظام با توجه به دوران  
تنظیم شده بچرخد . تصویر ۱۳۸



شکل ۱۳۸



شکل ۱۳۱

۸- تا طول ۱۲۰ میلی متر عمل روتراشی قطعه کار را تا قطر  
۲۵ میلی متر انجام دهید. تصویر ۱۳۲

۹- رنده شیار را به رنده گیر بیندید. تصویر ۱۳۳




شکل ۱۳۳

۱۰- رنده شیار را در انتهای خارج از طول ۱۲۰ میلی متر  
قرار دهید و شیاری به عمق ۴ و به عرض ۷ میلی متر ایجاد کنید.  
تصویر ۱۳۴




شکل ۱۳۴

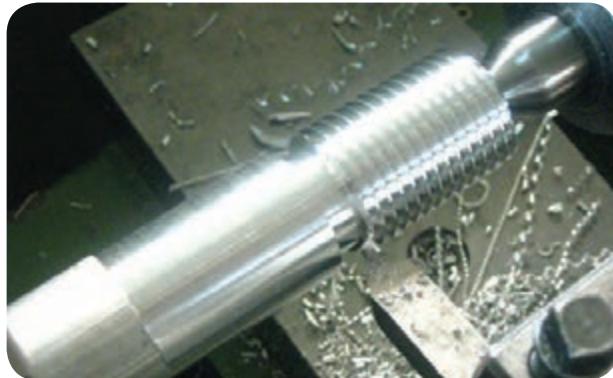

شکل ۱۴۲

۱۹- رنده پیچ بری دنده ذوزنقه رادر داخل رنده گیر قرار دهید.  
تا پس از تنظیم با شابلون آن را با آچار محکم کنید. تصویر ۱۴۳

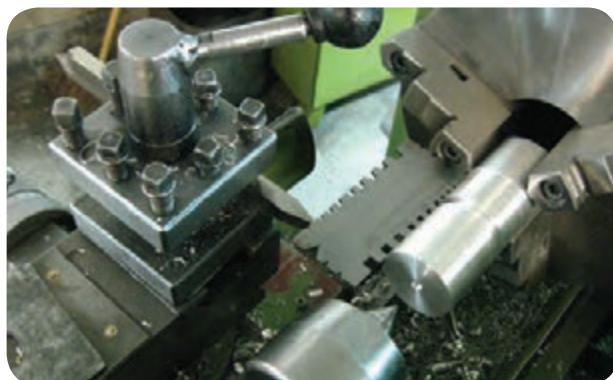

شکل ۱۴۳

۲۰- تمام مراحل انجام شده با رنده قبلی را تکرار کنید تا  
عمق و عرض شیار رزوه کامل گردد. تصویر ۱۴۴



شکل ۱۴۴

۱۵- همزمان با حرکت طولی سوپرت عرضی  
رنده را با سطح کار مماس کنید. تصویر ۱۳۹



شکل ۱۳۹

۱۶- ورنیه سوپرت عرضی را روی صفر قرار دهید.  
تصویر ۱۴۰



شکل ۱۴۰


۱۷- اهرم کلاچ را وارو کنید تا رنده به ابتدای کار هدایت  
شود. تصویر ۱۴۱



شکل ۱۴۱

۱۸- عمل پیچ بری را تا ارتفاع کامل رزوه انجام دهید.  
تصویر ۱۴۲

۲۱- گام رزوه را با کلیس کنترل کنید. تصویر ۱۴۵

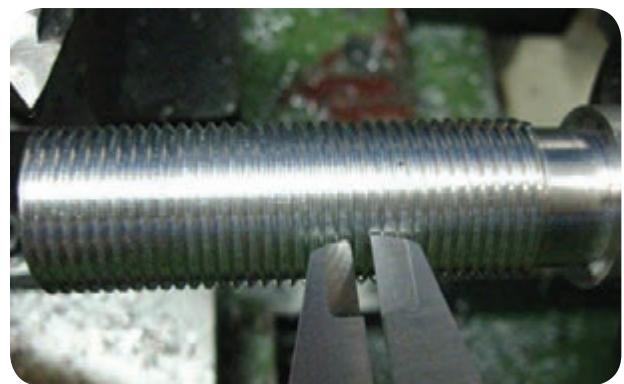


شکل ۱۴۵

**دستور کار (۶)**

تمام مراحل دستور کار شماره (۵) را با توجه به مشخصات

پیچ دندانه مریع با گام ۶ میلی متر و به قطر ۳۰ میلی متر و به رنده دندانه مریع انجام دهید.  
طول ۱۴۰ میلی متر را بتراشید.

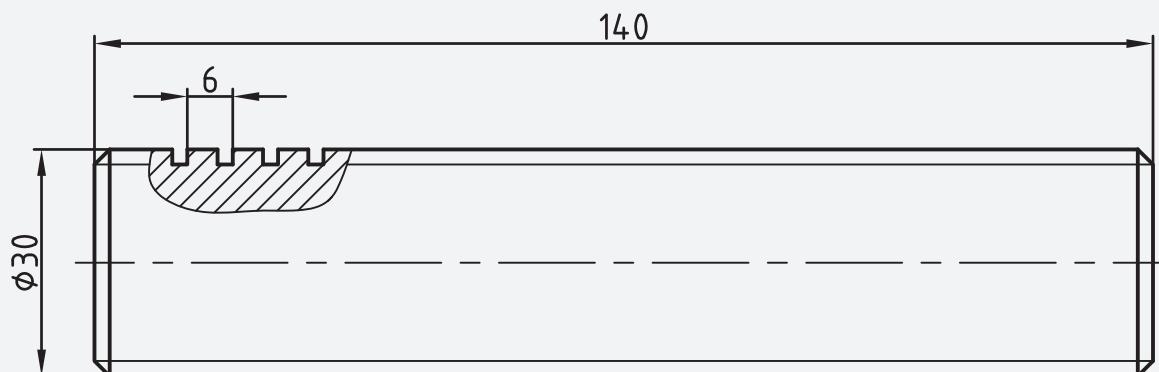**نقشهٔ کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
رنده	راست بر	۱
کلیس	۰/۰۵ میلی متر	۱
قطعه کار	طول ۱۴۰ و قطر ۳۰ میلی متر	۱
رنده	پیچ بری عرض ۳ میلی متر	۱
رنده	شیار تراش	۱
شابلن	رنده دندانه مریع	۱

## ۵- روش تراشیدن پیچ با انحراف ۳۰ درجه سوپرت فوكانی

## دستور کار (۷)

پیچ دندانه مثلث متريک چپ گرد با گام ۲ ميلی متر و به را توضيح دهيد؟

## ۶- ارتفاع پیچ های دندانه مربع با توجه به چه مشخصه از

پیچ در نظر گرفته می شود؟

ب- قطر خارجی

الف- گام

د- مناسب با درگیری با مهره

ج- زاویه دندانه

## ۷- مشخصات اصلی پیچ های دندانه مثلث اینچی را

بنویسید؟

## ۸- زاویه دندانه پیچ های ذوزنقه چند درجه است؟

الف- ۴۵ ب- ۴۰

ج- ۵۵ د- ۶۰

## ۹- در صورتیکه در هنگام عملیات پیچ بری اهرم اتومات

## پیچ بری از درگیری خارج شود چه عملی را می توان انجام داد؟

## ۱۰- پیچ های دندانه ..... و ..... را

پیچ های انتقال حرکت گویند.

تمام مراحل دستور کار شماره (۱) را برای این کار انجام دهيد به گونه اي که جهت حرکت رنده در هنگام براده برداری از روی سطح قطعه کار از چپ به راست انجام شود.



## ارذشیابی پایانی

۱- پیچ دندانه مثلث متريک را شرح دهيد؟

۲- انواع شابلن را نام بيريد؟

۳- برای کنترل دندانه های رزوه از ..... استفاده می شود.

۴- برای کنترل پیچ دندانه ذوزنقه از چه ابزاری استفاده می شود؟

الف- کلیس ب- شابلن دندانه ذوزنقه

ج- شابلن زاویه د- نقاهه

# فصل ۷

## حدیده و قلاویز

توانایی حدیده و قلاویز کاری روی ماشین  
تراش

۱- شناسایی اصول حدیده کاری روی ماشین  
تراش

۲- شناسایی اصول قلاویز کاری روی ماشین  
تراش

۳- شناسایی اصول و رعایت موارد ایمنی ضمین  
حدیده کاری و قلاویز کاری

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۷	۹

### هدفهای رفتاری

- ۱- مشخصات مته خزینه را از یکدیگر تمیز دهد.
- ۲- با مته خزینه عمل پلیسه گیری را انجام دهد.
- ۳- مشخصات برقو را تشخیص دهد.
- ۴- عمل برقو کاری با دستگاه تراش را انجام دهد.
- ۵- مشخصات حدیده را بیان کند.
- ۶- حدیده کاری با دستگاه تراش را انجام دهد.
- ۷- مشخصات قلاویز را بیان کند.
- ۸- عملیات قلاویز کاری با دستگاه تراش را به درستی انجام دهد.





## پیش آزمون

- ۱- برای پلیسه گیری از لبه سوراخ از چه ابزاری استفاده می شود؟
- ۲- با چه ابزاری می توان سطح بیرونی یک میله کار را رزوه کرد؟
- ۳- با چه ابزاری می توان عمل رزوه کاری داخل سوراخ را انجام داد؟
- ۴- برای ایجاد گل پیچ از چه ابزاری استفاده می شود؟
- ۵- چگونه می توان بر روی سطح خارجی میله گرد رزوه ایجاد کرد. توضیح دهید؟
- ۶- چگونه می توان داخل یک سوراخ رزوه کرد. توضیح دهید؟



برشی ۲۰ تا ۳۵ متر بر دقیقه و مقدار پیشروی ۱/۰ تا ۰/۶۵ میلی

متر بر دور باشد.

از انواع متنه خزینه ها ، متنه خزینه سر مخروطی بیشترین کاربرد را دارد، زاویه راس این نوع متنه ها برای پلیسه گیری ۶۰ درجه و برای سر میخ پرچ های سرخزینه ۷۵ و ۹۰ درجه، و برای خزینه سرمهره ها ۹۰ درجه می باشد. تصویر ۱



شکل ۱

این متنه برای ایجاد فرم گل سرپیچ داخل قطعه ، کاربرد دارد از جمله سر آلنی ، پیچ گوشته خور ، و غیره که می توان جای آن ها را بالای سوراخ ایجاد کرده تا گل پیچ داخل آن رفته و سطح آن با سطح کار یکسان شود . اندازه این سوراخ مطابق با استاندارد در جدول زیر آورده شده است:

### جدول خزینه کاری

### متنه خزینه

از جمله روش های براده برداری می توان خزینه کاری را نام برد، که به منظور پلیسه گیری لبه سوراخ ها و پخت زدن سر سوراخ برای ایجاد مهره به منظور تسهیل در جا انداختن قلاویز و بزرگ کردن قطر سوراخ می باشد.

در عملیات خزینه کاری حرکت به صورت دورانی و خطی (پیشروی) به صورت عمودی است. که توسط یک محور در حال چرخش (دستگاه متنه، تراش) و حرکت طولی ابزار (پیشروی) به صورت اتومات و دستی و عمودی انجام می شود. لبه برنده این ابزار نیز به صورت گوه ای می باشد که بر روی سطح مخروطی ابزار قرار دارد که این لبه های برنده عمل براده برداری را انجام می دهد. برای آنکه بتوان سطح برادری خوبی از متنه خزینه حاصل شود زاویه ابزار را برابر صفر در نظر می گیرند.

برای آنکه سوراخ متنه خزینه با سوراخ ایجاد شده با متنه هم مرکز باشد باید بعد از عمل سوراخ کاری، متنه خزینه زده شود تا مرکز سوراخ ها در یک امتداد قرار گیرد.

سرعت برش و مقدار پیشروی را کمتر از سوراخ کاری با متنه در نظر می گیرند تا سطح کار به صورت صیقلی ایجاد شود. که این عوامل با توجه به جنس قطعه کار و ابزار قابل تغییر می باشد.

### به طور مثال:

- چنانچه جنس قطعه کار چدن با استحکام کششی ۱۸۰ نیوتون بر میلی متر مربع و جنس ابزار فولاد تندری باشد باید سرعت برشی ۲۰ تا ۳۰ متر بر دقیقه و مقدار پیشروی ۰/۱۵ تا ۰/۰۷ میلی متر بر دور باشد.

- و اگر جنس قطعه کار فولاد تا استحکام کششی ۵۰ نیوتون بر میلی متر مربع و جنس ابزار فولاد تندری باشد، باید سرعت



شكل ۲


حدیده عمل پیچ بری را در یک مرحله انجام می دهد، لذا برای تقسیم نیروی برش روی تعداد دندانه های بیشتر، دندانه های حدیده را به ترتیبی می سازند که عمل براده برداری را به تدریج انجام داده و ضمن پیشروی، دندانه های پیچ را کامل نمایند.

تصویر ۳



شكل ۳

مراحل پیچ تراشی با حدیده به وسیله دستگاه تراش:  
۱- قطر و طول قطعه کار را با توجه به موارد ذکر شده در بالا آماده کنید. تصویر ۴

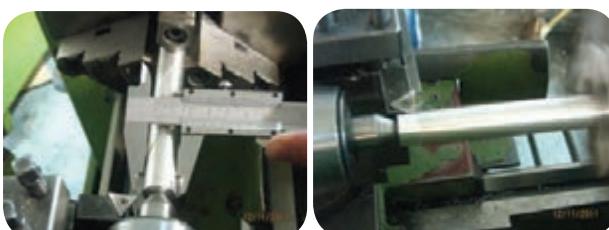

شكل ۴

۲- با زاویه ۴۵ درجه ای که به رنده گیر داده می شود پخ سر میله را قبل از عملیات پیچ بری می زنیم. تصویر ۵

## عملیات حدیده کاری (پیچ بری با حدیده) به وسیله دستگاه تراش


یکی از روش های پیچ بری روی دستگاه تراش، پیچ بری به وسیله حدیده می باشد. برای انجام عملیات پیچ بری روی ماشین تراش لازم است ابتدا قطعه کار بر روی کارگیر دستگاه محکم بسته شود و عملیات پیشانی تراشی و رو تراشی جهت آماده کردن قطعه انجام گیرد مطابق با استاندارد بر حسب قطر و گام و پیچ، حدیده مناسب انتخاب گردد، از آنجا که عمل براده برداری با فشار زیادی انجام می گیرد و قطعه بعد از حدیده کاری کمی باد کرده و بزرگ می شود لذا قطر میله آماده شده برای حدیده کاری را به اندازه اره کم تراز قطر نهایی میله پیچ در نظر می گیرند. لذا مقدار قطر کار را نسبت به اندازه اصلی کوچکتر در نظر گرفته که این مقدار از رابطه:

جهت پیچ بری با حدیده که اندازه گام هر مقدار باشد به اندازه ۰/۱ آن از قطر اصلی میله کم می کنیم و هم چنین برای اینکه محل مناسبی جهت قرار گیری حدیده در سرمهله ایجاد نماییم لازم است یک پخ ۴۵° در لبه میله ایجاد کنید تا حدیده بتواند، به راحتی بر روی آن قرار گیرد.

عمل حدیده کاری نوعی عمل براده برداری است، بنابراین لبه های برنده حدیده نیز باید فرم گوه را داشته و زوایای براده، گوه، آزاد در آنها براساس جنس کار و نوع حدیده باید رعایت شده باشند. تصویر ۲

۵- اهرم کلاچ را به پایین حرکت داده تا قطعه کار به چرخش درآید و با درگیری ابتدایی که بین حدیده و کار ایجاد می شود، حدیده بر روی کار حرکت کرده و شکل رزوه بر سطح کار ایجاد گردد.(به ازاء حرکت روبه جلو حدیده کلاچ را معکوس می کنیم تا براده های برداشته شده خرد شود و این عمل را تا پایان پیچ بری تکرار می نماییم و هم چنین با روغن کاری محل درگیری حدیده را روغن کاری می کنیم).

تصویر ۸

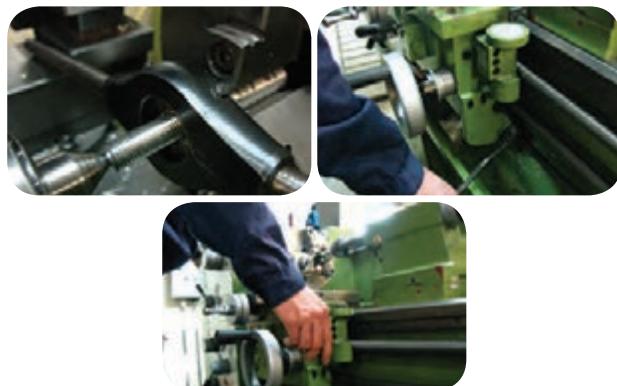


شکل ۸

۶- در پایان اهرم کلاچ را معکوس می کنیم (به سمت بالا) تا حدیده از درگیری با میله خارج شود. تصویر ۹



شکل ۹

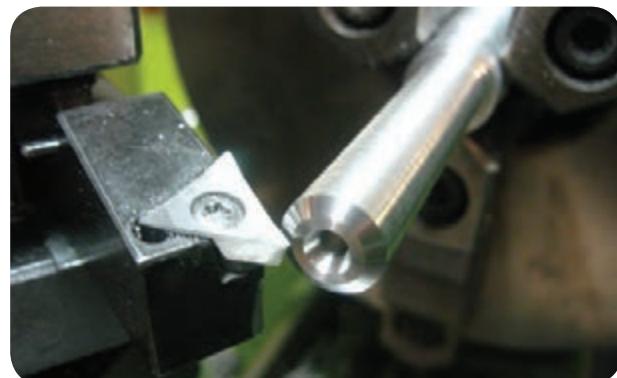

شکل ۵

۳- نگهدارنده حدیده را به قسمت سرگلویی یا محور دستگاه مرغک تکیه داده و با استفاده از مرغک حدیده را به سرمیله مماس می کنیم. تصویر ۶



شکل ۶

۴- سه نظام دستگاه تراش را روی حداقل دور تنظیم کرده و سپس با حرکت دست حدیده را می چرخانیم و به ازاء حرکت روبه جلو حدیده، دسته مرغک را چرخانده دسته حدیده با نیروی کمی به جلو هدایت شود.(این عمل به دلیل درگیری کم حدیده با میله انجام می گیرد). تصویر ۷



شکل ۷



نمود. قطر سوراخ را باید کمی بزرگتر از اندازه‌ی قطر کوچک مهره در نظر گرفت، زیرا در اثر فشار برش، لبه‌ی دندانه‌ها باد کرده و به سمت خارج هدایت می‌شوند. در غیر این صورت علاوه بر ناصافی سطح دندانه‌ها قلاویز در کار گیر کرده و امکان شکستن آن نیز وجود خواهد داشت. مقدار اختلاف اندازه قطر سوراخ با قطر داخلی مهره بستگی به جنس قطعه کار دارد. در قطعاتی که جنس آنها نرم بوده و برآده‌ی طویل دارند، باید قطر سوراخ را زیاد تر از قطعاتی در نظر گرفت که جنس آنها سخت و شکننده بوده و دارای برآده‌های کوتاهی می‌باشند. پس از سوراخ کاری باید لبه سوراخ را با یک مته خزینه‌ی مخروطی  $90^{\circ}$  درجه به اندازه نیم میلی متر بزرگتر از قطر خارجی مهره خزینه کاری کرد، تا قلاویز به راحتی در سوراخ جا افتد و از ایجاد پلیسه جلوگیری شود. تصویر ۱۱



شکل ۱۱


### مواحل مهره تراشی با قلاویز بوسیله دستگاه تراش

۱- مرکز قطعه کار را مته مرغک می‌زنیم. تصویر ۱۲



شکل ۱۲

- عملیات پیچ بری در این روش در یک مرحله انجام گرفته و شکل پیچ کامل می‌گردد.
- در حین عملیات پیچ بری با حدیده با یک روغن دان عملیات روغنکاری را جهت بالا بردن کیفیت سطح و پایین آوردن اصطکاک انجام می‌دهید. تصویر ۱۰

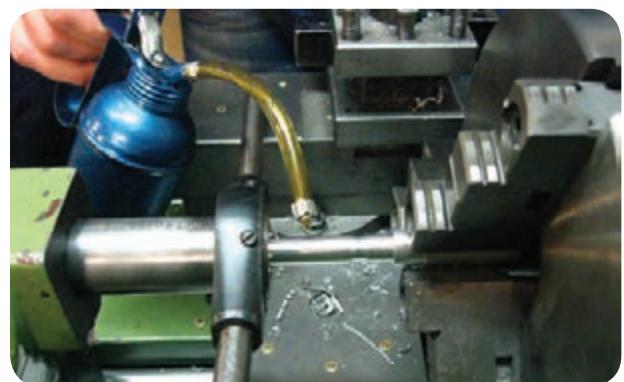


شکل ۱۰

- در صورتی که قطر میله‌ای که می‌خواهیم عملیات پیچ بری روی آن انجام شود بزرگ باشد لازم است ابتدا بارنده پیچ بری مقداری جای شیار رزووه‌ها را بر سطح کار ایجاد کرده و سپس با یک حدیده به قطر و گام استاندارد عملیات تکمیلی آن را انجام داد.

### مهره تراشی با قلاویز به وسیله دستگاه تراش

عملیات رزووه تراشی داخلی روی دستگاه تراش با یک قلاویز ماسینی که به صورت تکی است انجام می‌شود که برای این کار باید قطر سوراخ را به اندازه  $1/10$  گام بزرگتری از اندازه اصلی قطر سوراخ تراشید تا قلاویز بتواند به راحتی عمل برش را با حداقل فشار به ابزار انجام دهد و نیز عمل درگیری پیچ با مهره نیز راحت‌تر انجام می‌گیرد.

برای قلاویز کاری باید ابتدا در قطعه کار سوراخی ایجاد

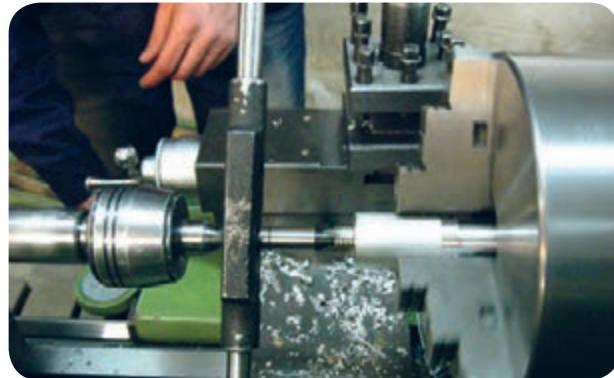

شکل ۱۵

۵- در حالتی که قطعه کار با دور کم در چرخش است قلاویز را به داخل سوراخ قطعه کار هدایت می کنیم (با حرکت روبه جلو قلاویز کلاچ را معکوس می کنیم تا براده های برداشته شده تکه شود و این کار را تا پایان کار تکرار می کنیم) و نیز با یک روغن دان جهت افزایش کیفیت سطح رزوه و کاهش اصطکاک در حین عملیات قلاویز کاری روغنکاری می کنیم.

تصویر ۱۶

۲- در مرکز قطعه کار سوراخی را به قطر داخلی پیچ ایجاد می کنیم. تصویر ۱۳



شکل ۱۳

۳- قلاویز مناسب با قطر سوراخ و گام رزوه ، انتخاب و آن را در داخل دسته قلاویز و یا در صورتی که انتهای آن به صورت مخروطی باشد در داخل گلوبی دستگاه مرغک قرار داده و چنانچه انتهای آن به فرم استوانه ای است در داخل سه نظام متنه محکم می نماییم. تصویر ۱۴




شکل ۱۶

۶- قلاویز را به داخل سوراخ هدایت کرده قبل از آنکه قلاویز به انتهای سوراخ کار برسد قلاویز را بیرون می آوریم در صورتی که قلاویز به قسمت ته سوراخ برخورد کند قلاویز می شکند. تصویر ۱۷


۴- دستگاه مرغک را در موقعیتی از ریل دستگاه تراش قرار می دهیم که ابتدای قلاویز نزدیک پیشانی قطعه کار قرار گیرد. تصویر ۱۵

جهت در گیری اولیه ابزار (قلاویز، حدیده) می‌توان ابزار را بر روی لبه کار ثابت نگه داشته و سه نظام را بادست چرخاند. تصویر ۲۰

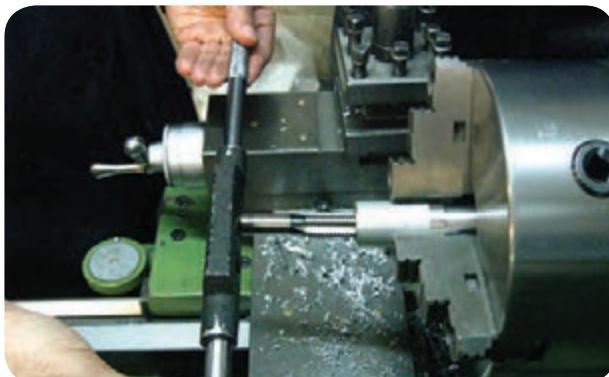

شكل ۲۰

در این عملیات از روغن به عنوان تسهیل کننده عملیات استفاده شود. تصویر ۲۱

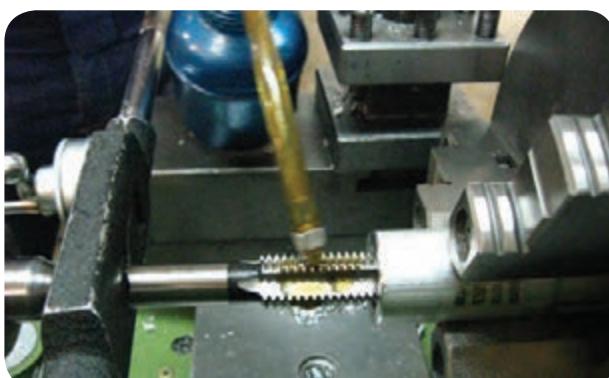

شكل ۲۱

قبل از عملیات، سوپرت را کاملاً در زیر سه نظام قرار دهیم. تصویر ۲۲



شكل ۲۲



شكل ۱۷

### نکات ایمنی و حفاظتی در حدیده کاری و قلاویز کاری با دستگاه تراش

در این عملیات عده دوران دستگاه تراش را در حداقل دور تنظیم کنید. تصویر ۱۸



شكل ۱۸

در هنگام در گیری اولیه حدیده با قطعه کار مراقب با شید که دستهایتان بین ریل و دسته حدیده گیر نکند. تصویر ۱۹



شكل ۱۹

هر دو مقطع قطعه کار را کف تراشی کنید. تصویر ۲۶



شکل ۲۶

هر دو مقطع کار را متنه مرغک بزنید. تصویر ۲۷



شکل ۲۷

قطعه کار را بلند بین مرغک و سه نظام بیندید. تصویر ۲۸



شکل ۲۸

عمل روتراشی را تا قطر  $11\frac{1}{8}$  میلی متر به طول  $60$  میلی متر انجام دهید. تصویر ۲۹

### دستور کار (۱)

قطعه کار به قطر  $12$  میلی متر و به طول  $60$  میلی متر حدیده کاری شود.

قطعه ای به قطر  $14$  میلی متر و به طول  $100$  میلی متر بریده شود. تصویر ۲۳



شکل ۲۳

رنده راست بر را داخل رنده گیر قرار دهید و با آچار آن را محکم کنید. تصویر ۲۴



شکل ۲۴

قطعه کار را بین فکین سه نظام محکم بیندید. تصویر ۲۵



شکل ۲۵



شکل ۳۲

۱۱- سوپرت را در منتهی الیه دستگاه در زیر سه نظام قرار دهید. تصویر ۳۳



شکل ۳۳

۱۲- حدیده M12 را در ابتدای میله گرد شده قرار داده و محور دستگاه مرغک را به حدیده تکیه دهید. تصویر ۳۴




شکل ۳۴

۱۳- دسته مرغک را چرخانده و با دست دیگر سه نظام را بچرخانید تا حدیده آهسته با سطح کار درگیر شود. تصویر ۳۵



شکل ۲۹

۸- با رنده شیار تراش (قوس دار) خارج از طول ۶۰ میلی متر شیاری به عرض ۷ به قطر ۳ میلی متر ایجاد کنید. تصویر ۳۰

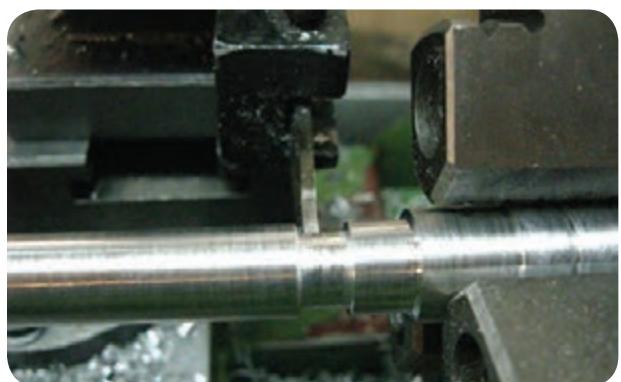

شکل ۳۰

۹- مرغک را بر روی ریلی به عقب هدایت کنید.  
تصویر ۳۱



شکل ۳۱

۱۰- پنج ۴۵ درجه به طول ۲ میلی متر در ابتدای میله گرد با رنده روتراش ایجاد کنید. تصویر ۳۲

۱۶- تا پایان پیچ بری عمل قطع و وصل کلاچ را انجام دهید  
تا شکل رزوه در طول ۶۰ میلی متر کامل شود. تصویر ۳۸



شکل ۳۸

۱۷- کلاچ را وارو کنید تا حدیده از روی کار خارج شود.  
تصویر ۳۹




شکل ۳۹

۱۸- با استفاده از فرمان پیچ یا شابلن رزوه، پیچ را کنترل  
کنید. تصویر ۴۰




شکل ۴۰

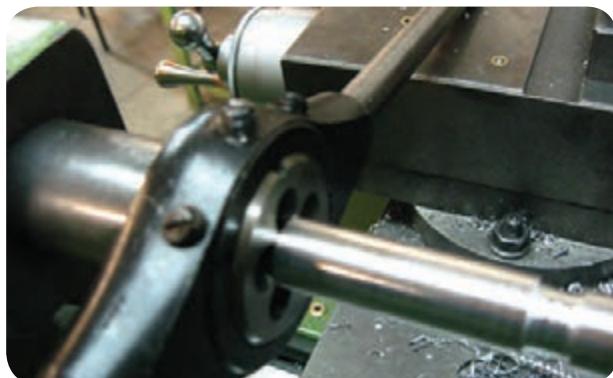

شکل ۳۵

۱۴- دسته حدیده را به ریلی تکیه داده و کلاچ راه انداز را  
در گیر کنید تا قطعه کار بچرخد. تصویر ۳۶

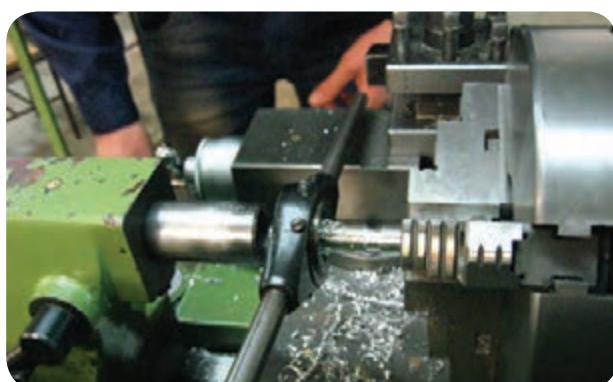

شکل ۳۶

۱۵- به ازاء هر یک راه پیچ، کلاچ را وارو کنید تا براده های  
برداشته شده از سطح کار جدا گردد. همزمان عمل روغنکاری  
انجام شود). تصویر ۳۷



شکل ۳۷

۶- مته مرغک زده شود. تصویر ۴۴



شکل ۴۴

۷- مته به قطر ۶ میلی متر زده شود. تصویر ۴۵



شکل ۴۵

۸- مته به قطر ۱۰ میلی متر زده شود. تصویر ۴۶



شکل ۴۶

۹- مته خزینه مخروطی روی لبه سوراخ زده شود.

تصویر ۴۷

## دستور کار (۲)

۱- قطعه کاری با سوراخ ۱۰ میلی متر به طول ۲۵ میلی متر قلاویز کاری شود.

۲- قطعه کار به طول ۲۷ میلی متر و به قطر ۲۰ میلی متر بریده شود.

۳- رنده روتراش به رنده گیر بسته شود. تصویر ۴۱



شکل ۴۱

۴- قطعه کار مابین سه نظام دستگاه بسته شود. تصویر ۴۲



شکل ۴۲

۵- عملیات کف تراشی هر دو مقطع کار انجام شود.

تصویر ۴۳



شکل ۴۳

۱۲- کلاچ دستگاه را در گیر کرده تا قلاویز به داخل هدایت شود. تصویر ۵۰



شکل ۵۰

۱۳- با عمل رو، و، وارو کردن کلاچ براده را از داخل سوراخ خارج کنید. (همزمان عمل روغن کاری را انجام دهید). تصویر ۵۱




شکل ۵۱

۱۴- در پایان کلاچ را وارو کنید تا قلاویز از داخل کار خارج شود. تصویر ۵۲




شکل ۵۲

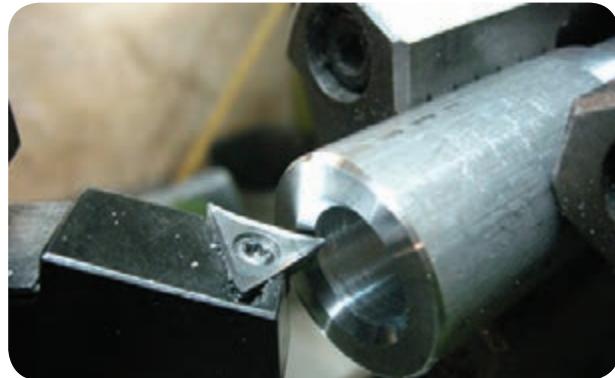

شکل ۴۷

۱۰- دسته قلاویز را به سطح گلویی محور مرغک تکیه داده و این عمل را برای هر سه قلاویز انجام می دهیم. تصویر ۴۸

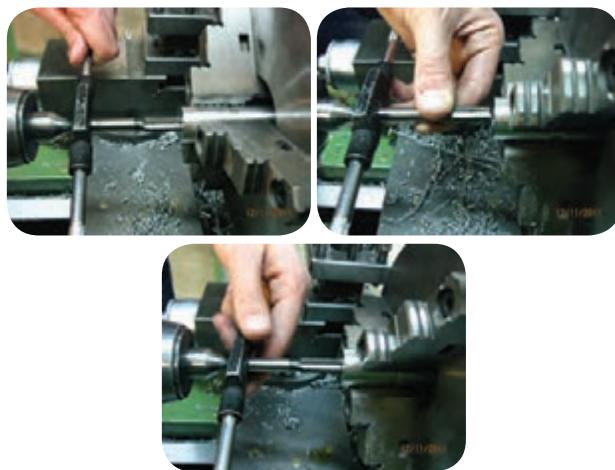

شکل ۴۸

۱۱- قلاویز را با سوراخ کار در گیر کرده و همزمان سه نظام را با دست بچرخانید تا قلاویز با کار در گیر شود. تصویر ۴۹



شکل ۴۹

۱۵- صحت دندانه مهره را بینید و با پیچ مناسب آن کترول کنید. تصویر ۵۳ است؟

الف- یک چهارم      ب- یک دوم

ج- یک                  د- یک سوم

۵- برای بالابردن کیفیت سطح سوراخ در تراشکاری، از ابزار ..... استفاده می شود.

۶- در عملیات حدیده کاری قطر پیچ را نسبت به چه مشخصه ای از پیچ کمتر در نظر می گیرند؟

الف- گام              ب- قطر

ج- طول              د- زاویه

۷- فرایнд پیچ بری با حدیده بوسیله دستگاه تراش را توضیح دهید؟

۸- فرایند مهره تراشی با استفاده از قلاویز روی دستگاه تراش را بنویسید؟



شکل ۵۳



### ارزشیابی پایانی

۱- برای پلیسه گیری لبه سوراخ از ..... استفاده می شود.

۲- زاویه برآده در لبه برنده ابزار خزینه کاری برای ایجاد سطح صاف ..... درجه است.

۳- زاویه مته خزینه مخروطی برای پلیسه گیری چند درجه است؟

الف- ۶۰              ب- ۴۵

ج- ۹۰              د- ۷۵

# فصل ۹

## فرم تراشی

توانایی فرم تراشی دستی

۱- آشنایی با قطعات فرم و کاربرد آنها

۲- آشنایی با رنده فرم و تست آن روی دستگاه

۳- آشنایی با شابلون های فرم

۴- شناسایی اصول بستن شابلون فرم بر روی  
دستگاه

۵- شناسایی اصول رعایت اینمی ضمن فرم تراشی

۶- شناسایی اصول تراشکاری قطعات فرم

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۱۹	۲۳

### هدفهای رفتاری

۱- تراشیدن قوس خارجی را با دستگاه تراش انجام دهد.

۲- تراشیدن قوس داخلی را با دستگاه تراش انجام دهد.

۳- علت زدن قوس بر روی سطح کار را شرح دهد.

۴- قوس روی سطح کار را با شابلن کنترل کند.

۵- میزان قوس ایجاد شده بر روی کار را تشخیص دهد.





### پیش آزمون

- ۱- آیا بر روی قطعه کار با جنس آهن می توان قوس ایجاد کرد؟
- ۲- قوس های ..... و ..... را می توان بر روی کار ایجاد کرد.
- ۳- با کدام دستگاه های صنعتی می توان عمل قوس زنی بر روی کار را انجام داد؟

تصویر

- ۴- به چه علت بر روی سطح کار قوس زده می شود؟
- ۵- با چه ابزاری می توان قوس های ایجاد شده بر روی سطح کار را کنترل کرد؟



قطعه کار ایجاد کرد. تصویر ۲



شکل ۲

روش دیگر قوس تراشی با استفاده از یک رنده روتراش راست بر و حرکت سوپرت عرضی و فوقانی است که ابتدا رنده را در رنده گیر قرار داده و سپس آن را با مرغک مرکز می‌کنیم این روش قوس زنی بیشتر در لبه‌های قطعه کار مرسوم می‌باشد که ابتدا بر حسب شعاعی که می‌خواهیم از مرکز قطعه کار تا لبه آن قوس زده شود را مشخص کنیم و با نزدیک کردن نوک رنده در مرکز قطعه کار و حرکت سوپرت عرضی و فوقانی می‌توانیم در یک مرحله قوس را با شعاع مشخص ایجاد کنیم ولی در صورتی که با این روش شکل قوس کامل نشود دیگر نمی‌توان کار را تکرار نمود زیرا به ازاء هر مرحله عمل قوس زنی، با این روش، طولی از قطعه کار کم خواهد شد. تصویر ۳



شکل ۳

برای رفع مشکل فوق می‌توان قطری از پیشانی قطعه کار را در چند مرحله قوس زد روشن کار به این ترتیب است که

## تراش کاری قوس خارجی

تراش کاری قوس خارجی فرایندی از عملیات براده برداری است، این عملیات به وسیله رنده تراشکاری فرم دار انجام می‌شود، البته رنده که مطابق با قوس تراشکاری قبله به وسیله HSS (فولاد تندربر) را با توجه به قوس مورد نظر با هر شعاعی که لازم باشد زیر (۱۰ میلی‌متر) انجام داد چون قوسی که می‌خواهد بر روی قطعه کار مطابق با قوس رنده ایجاد گردد به علت تماس زیاد رنده با قطعه کار اصطکاک زیادی را ایجاد کرده و سبب سوختگی سریع رنده و یا کار می‌گردد که در همان ابتدای به کار رنده مستهلک شده و عمل قوس تراشکاری انجام نمی‌گردد. تصویر ۱



شکل ۱

به همین علت می‌توان برای قوسهایی با شعاعهای کم فرم آن را روی رنده ایجاد کرده و با قرار دادن آن داخل رنده گیر و مرکز کردن آن با مرغک عمل قوس تراشی را با نزدیک کردن رنده به وسیله سوپرت عرضی و فوقانی کم کم انجام داد تا قوس مطابق با شعاع مورد نظر کامل گردد این عمل بر حسب این قوس از نوع خارجی باشد لازم است فرم سر رنده را به قوس داخلی ایجاد کرده تا بتوان با آن قوس خارجی را بروی

صورتی که روی قطعه کار نیرو یا گشتاوری اعمال گردد بیشتر نیرو گشتاور در گوشها متumer کر شده و سبب شکستن قطعه از آن ناحیه می شود برای آنکه مقاومت قطعه افزایش یابد می توان گوشه پله ها را با توجه به نقشه قطعه کار به گونه ای ساخت که دارای قوسهای مقعر باشند تا بتوانند سبب مقاومت قطعه در مقابل نیروها شوندو از تمرکز نیروها در آن نقطه جلوگیری نمایند. که ایجاد کردن این قوسها توسط رندهای که دارای قوس خارجی می باشد امکان پذیر است که ابتدا سر رنده را مطابق با شعاع قوس قطعه کار تیز کرده و سپس در رنده گیر قرار داده و با مرغک مرکز می نماییم پس با حرکت سوپرت فوکانی و عرضی سر رنده را به گوشه پله ها نزدیک کرده و قوسی را در گوشها ایجاد می نماییم و می توان جهت بزرگتر کردن سطح قوس با حرکات سوپرت عرضی و فوکانی سطح قوس داخلی را در گوشها افزایش داد. تصویر ۵



شکل ۵

روش دیگر تراش قوس داخلی استفاده از یک رنده روتراش راست برای این کار ابتدا رنده را با حرکت سوپرت عرضی و فوکانی به سطح پیشانی قطعه کار مماس کرده و بهتر است این قوس در چندین مرحله زده شود لذا ابتدا قسمتی از پیشانی قطعه کار را بر رنده در گیر می نماییم و با کم و زیاد کردن حرکت سوپرت عرضی و فوکانی (که کاملاً عکس قوس تراشی خارجی می باشد) کار را انجام می دهیم و در پایان با استفاده از یک شابلن قوس خارجی مطابق با شعاع قوس قطعه کار، قطعه کار را کنترل می نماییم. تصویر ۶

ابتدا با سوپرت عرضی به اندازه از لبه مقطع پیشانی را به داخل رفته و پس از مماس کردن رنده با پیشانی کار چون می خواهیم قوس شکل خارجی به خود بگیرد حرکت سوپرت فوکانی را آهسته و هم زمان حرکت سوپرت عرضی را به نسبت آن با سرعت بیشتری پیش می بریم بعد از اینکه به نصف قوس رسیدیم معکوس این کار را انجام می دهیم یعنی حرکت سوپرت فوکانی را بیشتر و عرضی را کمتر می کنیم تا قوس به صورت خارجی در لبه کار ظاهر گردد. در صورتی که شکل قوس کامل نشده باشد یا سطح آن مضرس باشد می توان در پیشانی قطعه کار کمی جلوتر از اندازه قبلی عمل قوس تراشی را تکرار نماییم و آنقدر این کار را تکرار کرده تا به مرکز قطعه کار برسیم و قوس مطابق با شعاع مورد نظر کامل گردد در انتهای نیز می توان با شابلن قوس داخلی، شعاع قوس خارجی قطعه کار را کنترل نماییم. تصویر ۴



شکل ۴

## تراش کاری قوس داخلی

این قوس بیشتر در گوشهایی که دارای زاویه ۹۰ درجه هستند کاربرد دارد. زمانی که عملیات پله تراشی انجام می گیرد هر قطر نسبت به قطر بزرگتر خود دارای اختلاف ارتفاعی شده که از محل برخورد این قطرها گوشهای ۹۰ ایجاد می شود و در

پخ  $2 \times 45$ : یعنی سطح شیب داری که طول شیب آن ۲ میلی‌متر و زاویه شیب آن ۴۵ درجه می‌باشد برای آنکه بتوان پخ به طول ۲ میلی‌متر را ایجاد کرد نیاز است از لبه نسبت به پیشانی و از لبه نسبت به روی قطعه کار به اندازه  $1414 / 0$  میلی‌نیشان زده شود و عمل پخ زنی و حتی به نشانه‌ها برسد یعنی طول پخ ۲ میلی‌متر کامل شده است.



شکل ۶

### تراشکاری پخ لبه قطعه کار

پخ زنی نیز یکی دیگر از عملیات براده برداری است که در لبه قطعه کار انجام می‌گیرد، که بیشتر جهت تقویت لبه‌های قطعه کار و جلوگیری از لطمہ دیدن یا پریدن لبه‌های کار پخ زده می‌شود، این پخ در پیچ و مهره سبب درگیری روان و راحت تر پیچ با مهره می‌شود پخ ها را به روشهای مختلف می‌توان ایجاد نمود به عنوان مثال یک پخ  $2 \times 45$  را می‌توان به چند روش روی قطعه کار ایجاد کرد در صورتی که این پخ از دقیق‌تر آن است که سوپرت فوکانی را  $45$  درجه زاویه داده و با حرکت سوپرت فوکانی تا طول پخ به میزان  $2$  میلی‌متر عمل پخ زنی را انجام داد. تصویر ۷




شکل ۸

**دستور کار شماره (۱)**

با رنده روتراش قوسی خارجی با شعاع ۲۰ میلی متر روی لبه

کار تراشکاری شود.

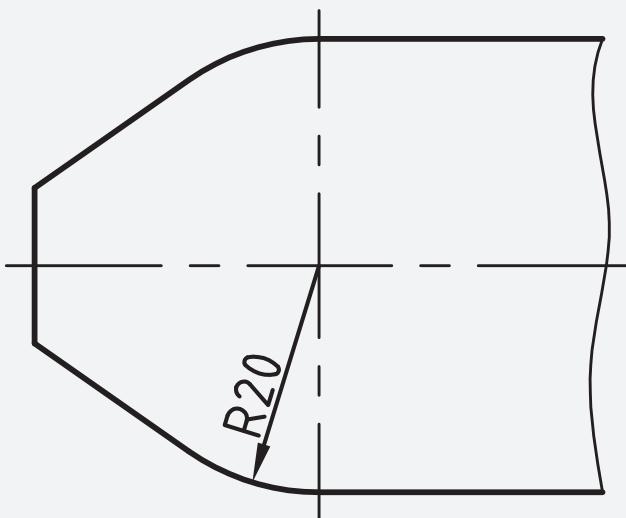**نقشهٔ کارگاهی****ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
میله گرد	قطر ۴۲ طول ۵۰ میلی متر	۱
رنده روتراش	راست برش	۱
اره	دستی	۱
کلیس	دقیق ۰/۰۵ میلی متر	۱
شابلن	قوس داخلی	۱
آچار	مناسب با دستگاه	۱ سری



## مواحل انجام کار



شکل ۱۲

۶- با حرکت آهسته هر دو دست سوپرت عرضی و فوکانی را حرکت دهید تا قوس خارجی روی سطح ایجاد گردد. تصویر ۱۳



شکل ۱۳

۷- در چند مرحله تا مرکز کار این عمل را انجام دهید تا قوس کامل شود. تصویر ۱۴



شکل ۱۴

۸- با شابلون قوس فرم ایجاد شده را کنترل کنید.

۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده کنید.

۲- با توجه به نقشه کار گاهی، قطعه خام به طول ۵۰ میلی متر و قطر ۴۲ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۹



شکل ۹

۳- رنده روتراش راست بر را به رنده گیر بسته و نسبت به نوک مرغک مرکز کنید. تصویر ۱۰



شکل ۱۰

۴- با عملیات روتراشی قطر کار را به قطر ۴۰ میلی متر برسانید و با عملیات کف تراشی سطح مقطع را صاف کنید. تصویر ۱۱



شکل ۱۱


۵- رنده را به عمق ۵ میلی متر از سطح کار ببرید. با پیشانی کار مماس کنید. تصویر ۱۲

## دستور کار شماره (۲)

با رنده روتراش قوس داخلی با شعاع ۱۸ میلی متر روی لبه

کار تراشکاری شود.

## نقشهٔ کارگاهی

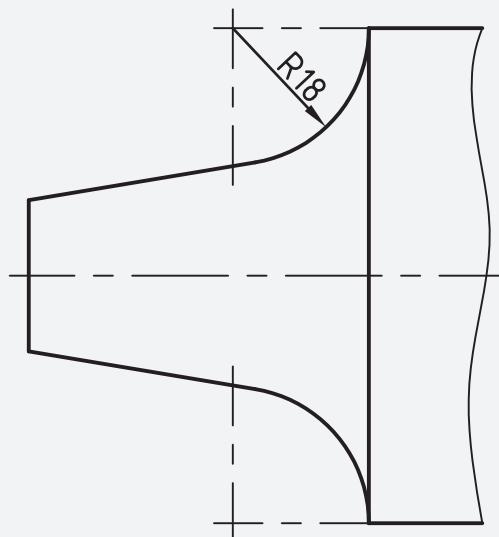

## ابزار و مواد مورد نیاز

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
میله گرد	قطر ۴۲ طول ۵۰ میلی متر	۱
رنده روتراش	راست برش	۱
اره	دستی	۱
کولیس	دقت ۰/۰۵ میلی متر	۱
شابلن	قوس خارجی	۱
آچار	مناسب با دستگاه	۱ سری



شکل ۱۹

۶- با حرکت آهسته هر دو دست سوپرت عرضی و فوکانی را حرکت دهید تا قوس داخلی روی سطح ایجاد گردد. تصویر ۲۰



شکل ۲۰

۷- عملیات قبل را آنقدر تکرار نموده تا قوس کامل شود.  
تصویر ۲۱



شکل ۲۱


۸- با شابلون کنترل قوس های داخلی قوس تراشیده را کنترل کنید. تصویر ۲۲



شکل ۲۲

## مواحظ انجام کار

- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- با توجه به نقشه کار گاهی، قطعه خام به طول ۳۵ میلی متر و قطر ۴۰ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۱۶

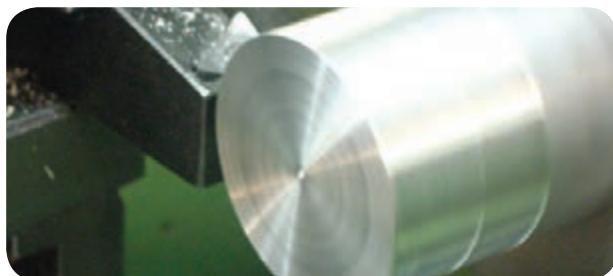

شکل ۱۶

- ۳- رنده روتراش راست بر را به رنده گیر بسته و آن را با نوک مرغک هم مرکز کنید. تصویر ۱۷



شکل ۱۷

- ۴- با عملیات روتراشی قطر کار را ۳۸ میلی متر کنید و با عملیات کف تراشی سطح مقطع را صاف کنید. تصویر ۱۸



شکل ۱۸


- ۵- رنده را به عمق ۵ میلی متری از سطح کار برد و با پیشانی کار مماس کنید. تصویر ۱۹

## دستور کار شماره (۳)

با رنده قوس خارجی با شعاع ۵ میلی متر روی سطح کار

قوس داخلی ایجاد کنید.

## نقشهٔ کارگاهی

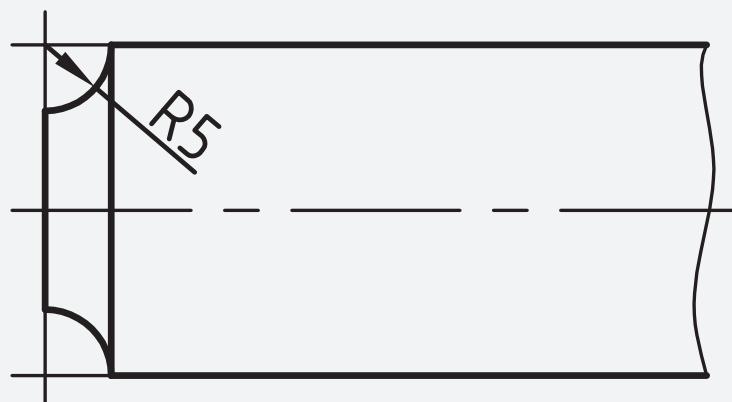

## ابزار و مواد مورد نیاز

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	دستگاه موجود در کارگاه	۱
میله گرد	قطر ۴۲ طول ۵۰ میلی متر	۱
رنده روتراش	راست بر	۱
اره	دستی	۱
کلیس	دقت ۰/۰۵ میلی متر	۱
شابلن	قوس خارجی	۱
آچار	مناسب با دستگاه	۱ سری
رنده	قوس خارجی	۱

- ۵- رنده با شعاع ۵ میلی متر را بروی رنده گیر بیندید و با مرغک مرکز کنید. تصویر ۲۶



شکل ۲۶

- ۶- با حرکت آهسته سوپرت فوقانی و عرضی رنده را با سطح کار مماس کنید، و با سوپرت عرضی تا شعاع ۵ میلی متر آهسته بار دهید. تصویر ۲۷



شکل ۲۷

- ۷- با شابلن قوس را کنترل کنید. تصویر ۲۸



شکل ۲۸

- ۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده کنید.  
۲- با توجه به نقشه کار گاهی، قطعه خام به طول ۱۵ میلی متر و قطر ۴۰ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۲۳



شکل ۲۳

- ۳- رنده روتراش راست بر رابه رنده گیر بسته و نسبت به نوک مرغک مرکز کنید. تصویر ۲۴



شکل ۲۴

- ۴- با عملیات روتراشی قطر کار را ۱۳ میلی متر کنید و با عملیات کف تراشی سطح مقطع را صاف کنید. تصویر ۲۵




شکل ۲۵

## دستور کار شماره (۴)

با رنده قوس داخلی با شعاع ۵ میلی متر روی سطح کار

قوس خارجی ایجاد کنید.

## نقشهٔ کارگاهی

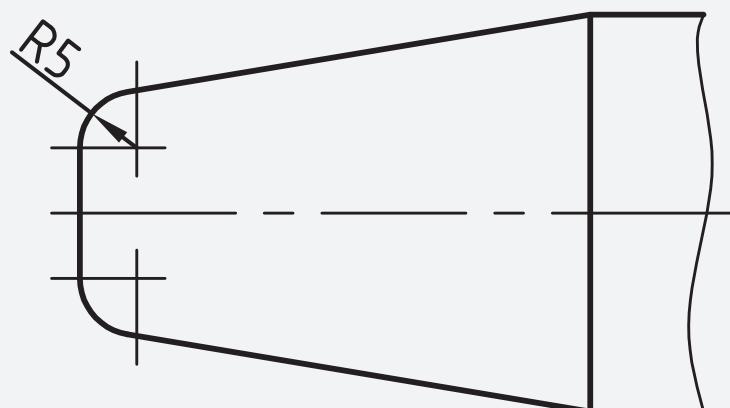

## ابزار و مواد مورد نیاز

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
میله گرد	قطر ۴۲ طول ۵۰ میلی متر	۱
رنده روتراش	راست بر	۱
اره	دستی	۱
کلیس	دقت ۰/۰۵ میلی متر	۱
شابلن	قوس خارجی	۱
آچار	مناسب با دستگاه	۱ سری
رنده	قوس داخلی	۱

۶- با حرکت آهسته، سوپرت فوقانی و عرضی رنده را با سطح کار مماس کنید ، تا شعاع ۵ میلی متر آهسته بار دهید تا شکل قوس کامل شود. تصویر ۳۳



شکل ۳۳

۷- با استفاده از شابلن ، قوس را کنترل کنید. تصویر ۳۴



شکل ۳۴

## مواحظ انجام کار

- ۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- با توجه به نقشه کار گاهی، قطعه خام به طول ۱۵ میلی متر و قطر ۴۰ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۲۹
- ۳- رنده روتراش راست بر را به رنده گیر بسته و آن را با نوک مرغک هم مرکز کنید. تصویر ۳۰



شکل ۳۰

- ۴- با عملیات روتراشی قطر کار را به ۱۳ میلی متر برسانید و سپس با عملیات کف تراشی سطح مقطع را صاف کنید. تصویر ۳۱



شکل ۳۱

- ۵- رنده با شعاع داخلی ۵ میلی متر را بر روی رنده گیر بیندید و با مرغک مرکز کنید. تصویر ۳۲



شکل ۳۲



### ارزشیابی پایانی

- ۵- نام تصاویری که بر روی آنها قوس دارد را بنویسید؟  
تصویر
- ۶- چند قطعه صنعتی را که قوس دارند را نام ببرید و علت ایجاد قوس بر روی آنها را بیان کنید؟
- ۷- اندازه نوشته شده روی شابلن قوس چه مفهومی را بیان می کند؟  
ب- قطر                          الف- شعاع  
د- زاویه وتری قوس              ج- طول کمان

- ۱- به چند روش می توان عمل قوس تراشی را انجام داد؟  
۲- هدف از ایجاد قوس بر روی سطح کار کدام است؟  
الف- زیبایی کار                          ب- افزایش مقاومت کار  
ج- موج دار کردن سطح                          د- (الف و ب)  
۳- بهتر است عمل قوس زنی را با کدام روش انجام دهیم؟  
۴- چند نوع قطعات صنعتی که دارای قوس هستند را نام ببرید؟

# فصل ۱۰

## سرویس و نگهداری

### و نگهداری

توانایی سرویس و نگهداری قسمت‌های

مختلف ماشین تراش

۱- آشنایی با محل‌های گریس و روغن خور

قسمت‌های مختلف ماشین تراش

۲- آشنایی با وسایل مخصوص نظافت و سرویس

ماشین آلات

۳- آشنایی با روغن‌های محور مصرف در ماشین

تراش

۴- شناسایی اصول سرویس و نگهداری ماشین

تراش شامل روغن‌کاری و گریس‌کاری قسمت‌های

مختلف ماشین تراش، تمیز کردن ماشین

۵- شناسایی اصول رعایت موارد ایمنی ضمن

سرویس کردن ماشین

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱	۲	۳

### هدف‌های رفتاری

۱- روغن مناسب برای دستگاه تراش را انتخاب کند.

۲- در زمان مناسب روغن دستگاه تراش را تعویض کند.

۳- برنامه ریزی مناسب برای سرویس و نگهداری دستگاه تراش را انجام دهد.

۴- مزایای سرویس و نگهداری دستگاه تراش را بشناسد.

۵- شرایط مناسب برای نصب دستگاه تراش را معرفی کند.

۶- محل ورود و تخلیه روغن برای هر قسمت از دستگاه تراش را تشخیص دهد.





## پیش آزمون

۱- انواع روغن برای دستگاه های صنعتی را نام ببرید؟

۲- انواع روغن با غلظتها مختلف را نام ببرید؟

۳- قسمتهای مختلف دستگاه تراش را که به روغن کاری نیاز دارد را نام ببرید؟

۴- با توجه به چه مواردی می توان برای نگهداری و سرویس دستگاه تراش برنامه ریزی کرد؟

۵- بیشترین مواردی را که در دفترچه دستگاه تراش حائز اهمیت است را بیان کنید؟

۶- قسمتهای مختلف دستگاه تراش را که نیاز به روغن کاری دارد را نشان دهید.

تصویر

۷- محل ورود و خروج روغن از جعبه دنده دستگاه تراش را نشان دهید؟

تصویر



- تعمیر تجهیزات در موقع خاموشی ماشین آلات انجام می شود.
- ۶- تعمیرات اتفاقی : به عملیاتی اطلاق می شود که در موقع خرابی و از کارافتادگی غیرمنتظره‌ی تجهیزات صورت می گیرد.
- ۷- تعمیرات اساسی : تعمیراتی که با بررسی و آزمایش دقیق یک دستگاه همراه است و برای برگرداندن آن به حد قابل قبول انجام می شود تعمیر اساسی نام دارد.
- ۸- بازرسی : آزمایش تجهیزات و مقایسه و ارزیابی آنها با استاندارد مورد نظر را بازرسی گویند.
- ۹- آزمایش : مقایسه‌ی تجهیزات با استاندارد قابل قبول آزمایش است.

### اهمیت سیستم نگه داری و تعمیرات

امروزه کارخانه‌هایی که می خواهند برای تولید برنامه ریزی کنند باید دارای یک روش نگه داری و تعمیر دقیق و منظم باشند زیرا در غیر این صورت به دلیل خرابی و از کارافتادگی ناگهانی ماشین آلات و دستگاه‌های مختلف ممکن است جریان تولید هر لحظه متوقف شود. نقص فنی و توقف کار ماشین علاوه بر هزینه‌های مستقیم تهیه‌ی قطعات یدکی و هزینه‌های دستمزد تعمیر کاران زیان‌های مالی فراوانی را بر اقتصاد کارخانه تحمل می کند. در حالی که وجود یک سیستم نگه داری و تعمیرات سازمان دهی شده و سازمان یافته نگرانی مدیران و سرپرستان را از توقف ناگهانی و بیکاری ماشین آلات و افراد کاهش می دهد و اطمینان خاطر بیشتری را برای بهره‌گیری از فعالیتها بی به وجود می آورد.

### مزایای وجود سیستم نگه داری و تعمیرات

نظم بخشیدن به جریان عادی فعالیتها تولیدی و جلوگیری از توقف عملیات و کاهش کارایی.

با توجه به روند پیشرفت‌های تکنولوژی و صنعت، وظیفه‌ی افرادی که در بخش‌های تولیدی کارخانجات و صنایع مختلف کار می کنند و عهده دار نصب، راه اندازی، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری تجهیزات هستند هر روز سنگین‌تر می شود زیرا ظرفیت تولید و نوع ماشین آلات به ویژه سیستم‌های خودکار با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است و با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه نیاز به بخش نگه داری و تعمیرات (جهت ارایه‌ی خدمات حمایتی به مرکز صنعتی) به طور گسترده مطرح شده است.

**تعريف:** نگه داری و تعمیرات به کلیه‌ی اعمالی گفته می شود که در جهت حفظ ماشین آلات، تجهیزات و اماکن در وضعیت مطلوب و مطابق با استاندارد قابل قبول صورت می گیرد. سیستم نگه داری و تعمیرات مجموعه‌ای مشتمل از روش‌ها و فرم‌ها است که هدف‌های مذکور را برآورده می سازد.

**اصطلاحات رایج:** امروزه واژه‌ها و اصطلاحات فراوانی در زمینه‌ی نگه داری و تعمیرات در صنایع مختلف متدائل گردیده که برخی از آنها بیان می شود:

- ۱- نگه داری برنامه ریزی شده : فعالیتهاي برنامه ریزی شده با آینده نگری کامل و همراه با کنترل و ثبت انجام آنها است.
- ۲- نگه داری پیش گیری کننده : به فعالیتهايی که جهت جلوگیری از بروز نقص در تجهیزات صورت می گیرد، نگه داری پیش گیری گفته می شود.


- ۳- تعمیرات اصلاحی : مجموعه‌ی کارهایی است که به منظور نگه داری تجهیزات در سطح استاندارد صورت می گیرد.

- ۴- سرویس حین کار : کلیه عملیاتی است که برای نگه داری تجهیزات در حین انجام کار صورت می گیرد.
- ۵- تعمیرات خارج از ساعات کار : فعالیتهايی است که جهت

### نصب و راه اندازی دستگاه تراش

به طور کل هر دستگاه تراش باید در یک محل مناسبی نصب شود نصب شدن یک دستگاه تراش مراحل مخصوص خود را دارد که باید مراحل زیر جهت نصب رعایت گردد.

قبل از اینکه بخواهیم دستگاه را نصب کنیم باید یک محل مناسبی برای نصب دستگاه پیدا کنیم. پیدا کردن محل مناسب بر حسب نوع فعالیت صنعتی که دستگاه می خواهد نصب شود باید انتخاب شود. به عنوان مثال در یک محیط آموزشی شکل و ترکیب نصب چند دستگاه در کنار هم با یک محیط صنعتی که تولید مشخصی را خواهد داشت متفاوت است. از طرفی محل استقرار هر دستگاه در هر واحد صنعتی بر حسب نوع تولید متفاوت است. ولی یک سری از موارد در تمام کارگاهها و در تمام سالنهای و هر جایی که دستگاه می خواهد نصب گردد باید رعایت گردد به عنوان مثال حتی المقدور دستگاهها باید در جایی قرار گیرد که نور طبیعی به اندازه کافی به قسمت مهم دستگاه تاییده شود. مثلا در دستگاه تراش اگرنگاه اپراتور بیشتر به محل سه نظام و محل کارگیر باشد دستگاه را باید طوری قرار دهیم که نور به آن محدوده تاییده شود به دو دلیل:

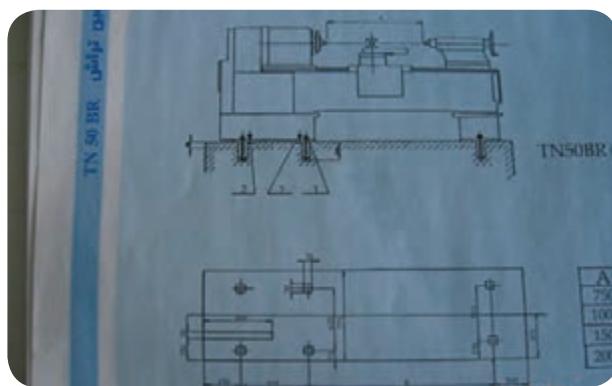

شکل ۲

۱) استفاده از نور مصنوعی برای کار با دستگاه هزینه بیشتری را به همراه خواهد داشت و نیز چشم انسان نسبت به نور


حفظ سرمایه های مادی اعم از دستگاه ها و ماشین آلات موجود در کارخانه به منظور استفاده ای طولانی تر از آنها در فرایند های تولید.

ایجاد شرایط ایمنی و مراقبت های مطلوب تر برای کارگران و کاهش میزان حوادث و سوانح ناشی از کار کردن با ماشین آلات و تجهیزات معیوب.

پایین آوردن هزینه های ناشی از تعمیرات مکرر و خرابی های پی در پی تجهیزات در نتیجه ای بی توجهی به آنها. بالا بردن عمر مفید دستگاه ها و کاهش استهلاک خرابی و فرسودگی آنها.

### بررسی نقشه های دستگاه

با یگانی نقشه های نیز در اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات بسیار موثر است و برای این کار باید محل مناسبی با امکانات مناسب در نظر گرفته می شود. کشیدن روکش پلاستیک روی نقشه ها ضروری است همچنین برای آنها باید وسیله ای حمل و نقل آماده باشد، چرا که انجام پاره ای از فعالیتها و اجرای تعمیرات در بعضی از دستگاه ها منوط به نقشه ای فنی آنها است و بدون نقشه عملانمی توان کار مفیدی انجام داد.

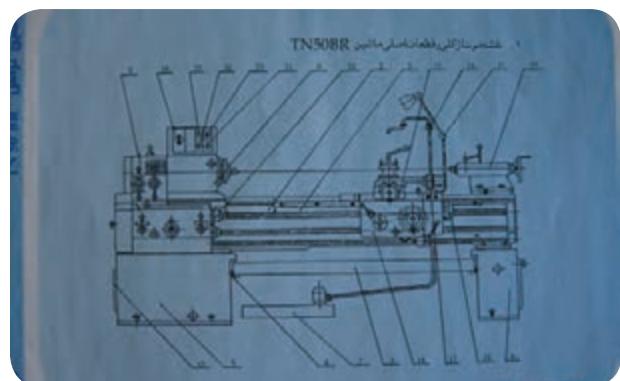

شکل ۱



شکل ۴

با توجه به تعیین جهت الکتروموتور و میزان روغن و نوع روغن که در داخل گیربکس ریخته شده اطمینان حاصل شد از چشمیهای روغن نما گیربکس کار کردن اویل پمپ را بررسی می کنیم در صورت کار نکردن اویل پمپ عمل هوایگری آن را انجام می دهیم تا فشار روغن در دستگاه جهت روغنکاری تامین گردد وقتی که در گیربکس، از مقدار روغن مناسب، واژ کار کردن اویل پمپ هر کدام از گیربکسها مطمئن شدیم باید دستگاه را در وضعیتهای مختلف چه از نظر تعداد دوران گیربکس و پیشروی اتومات، جهت آب بندی آن قسمتها ده دقیقه کار کند، که این نکته در موقع راه اندازی مهم است.



شکل ۵

موقع راه اندازی به هیچ عنوان فشار در روی گیربکس نباید اعمال شود. چون دستگاه در شرایطی نیست که بتواند فشار را در وله اول تحمل کند، که ممکن است صدماتی را به دستگاه وارد سازد. بنابراین موقع راه اندازی با یک ظرفت و دقق بیشتری اینکار را انجام می دهیم.

طبعی عکس العمل بهتری را از خود نشان می دهد و خطای دید اپراتور نیز کمتر است.

۲) دستگاهها باید در کارگاهها به گونه ای نصب شوند که هنگام کار تداخل ایجاد نگردد. یعنی از کنار هم قرار دادن دستگاههایی که عملیات کاری متفاوتی را انجام می دهند خودداری گردد.


بعد از تراز دستگاه مرحله راه اندازی دستگاه انجام می شود. مسلما هر دستگاه که نصب شود باید مراحلی قبل از راه اندازی دستگاه انجام شود و این نکات در دفترچه نصب و راه اندازی ارائه شده است.

موقع راه اندازی دستگاه باید آن قسمتها بی که با گریس یا موم پوشیده شده است، با گازوئیل با استفاده از کاردکهای کائوچویی تمیز شود، و سپس گیربکسها داخل دستگاه شناسایی شود.

بعد نوع روغن، مقدار روغن، محل ورود و تخلیه روغن، همه را از دیاگرام روغنکاری دستگاه پیدا می کنیم. بعد از اینکه روغنها را داخل گیربکس ریختیم باید اتصال برق دستگاه انجام شود. توضیح بر اینکه وقتی برق دستگاه را می خواهیم وصل کنیم باید به جهت دوران الکتروموتور توجه کنیم به دلیل اینکه در گیربکس های اصلی دستگاه تراش یک اویل پمپ وجود دارد که وظیفه اش روغنکاری قسمتهای حساس و مهم داخل گیربکس است که در جهت دوران موتور مستقیما روی مکش و یا فشار روغن تاثیر دارد. بنابراین اگر هنگام وصل برق دقق نکنیم و جهت دوران را رعایت نکنیم ممکن است در حالتی قرار گیرد که روغنکاری در داخل گیربکس توسط اویل پمپ دنده ای انجام نشود.

که هر کدام از گیربکسها دارای یک چشمی روغن نما هستند که مقدار روغن باید نسبت به وسط سطح چشمی یک مقدار بالاتر قرار گیرد. اگر سطح روغن از نصف چشمی پایین تر باشد گیربکس دچار کمبود روغن می شود و مشکل ایجاد می کند و اگر از نصف بالاتر بیاید ممکن است ایجاد نشتی روغن کند و درست نیست این کار انجام شود که نوع روغن با فرمولهای استاندارد مشخص می شود.

و در داخل ایران چون خود شرکت نفت تولیداتی را در زمینه روغن دارد قابل استفاده است و بهترین حالت این است که از روغن داخلی یا روغن موتور استفاده کنیم با ویسکوزیته چهل که برای گیربکس اصلی دوازده لیتر و پیشروی به میزان تقریبی شش لیتر و جعبه حامل رنده چهار لیتر در نظر بگیریم. البته به دلیل اینکه مکانیزم این سه گیربکس متفاوت است بهتر است از روغن رقیق تر در گیربکس حامل سوپرت استفاده شود تا روغن به همه می نقاط هدایت شود.

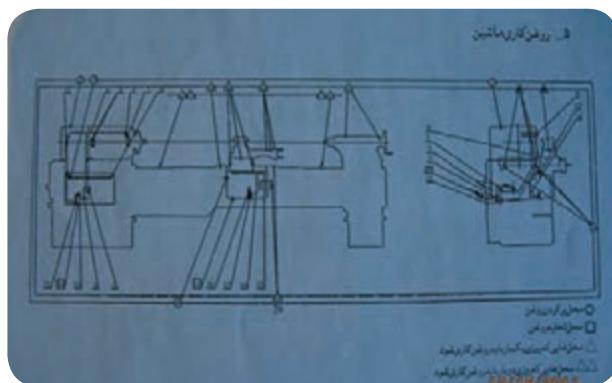

شکل ۹

بعد از اینکه روغن ریخته شد. جریان برق وصل می شود که با زدن کلید استارت موتور اصلی شروع به دوران می کند. و وضعیت پمپها جهت روغنکاری سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.

برای آب بندی کردن گیربکس دستگاه باید به ازاء تعداد

به طور کلی وقتی دستگاه راه اندازی می شود، باید مسائل نگهداری دستگاه را بیشتر رعایت کرد و مسئله نگهداری دستگاه عمدتاً بر می گردد به نحوه روغنکاری و اپراتوری بر روی دستگاه.

نحوه روغنکاری بدین ترتیب است که اصولاً بعضی از نقاط دستگاه باید به شکل روزانه یا هر روز دو مرتبه انجام شود. گیربکسها مورد نظر دستگاه هم باید دو هزار ساعت کار کند. که البته مرتبه اول پس از یکماه باید دستگاه کار کند، و سپس تعویض روغن انجام گیرد.

در راه اندازی، مقدار روغنی که باید در گیربکس ریخته شود و هم اینکه محل ورود و خروج روغن شناسایی گردد، که به عنوان مثال دستگاه تراش تبریز دارای سه گیربکس است. که گیربکس اصلی وظیفه تامین دوران سه نظام را به عهده دارد، گیربکس پیچ تراشی و پیشروی، گیربکس حامل رنده، طبیعتاً تمام گیربکسها باید داخل آن روغن ریخته شود و نوع روغن مناسب انتخاب شود که مشکلی بوجود نیاید. البته میزان روغن، نوع روغن و خروج روغن در دفترچه راهنمای آن بیان شده است. تصویر ۶



شکل ۶

این گیربکس اصلی از بالا روغن ریخته می شود و یک پیچ پشت دستگاه است که از آنجا تخلیه می شود. میزان روغن که داخل آن ریخته می شود دوازده لیتر است. در گیربکس پیچ تراشی از بالا روغن ریخته می شود و از پایین تخلیه می شود. و در حامل رنده یک محل ورود و خروج روغن است

۱) وقتی اهرم کلاچ پایین می آید سه نظام به جای اینکه راست بچرخد، به چپ دوران می کند که سبب اختلال در امر ماشینکاری می شود.

۲) چون اویل پمپ گیربکس اصلی از نوع چرخ دنده‌ای است عمل مکش روغن درجهت دوران (فلش) انجام می گیرد. که اگر درجهت مخالف فلش دوران کند عمل روغن کاری در گیربکس اصلی انجام نخواهد شد.

بعد از اینکه همه مراحل انجام شد و آب بندی دستگاه را به شکل تقریبی انجام دادیم، بایستی بدانیم که این روغن ریخته شده در گیربکس تا چه مدت زمانی مجاز به کار کردن است. سری اول اگر دستگاه نو باشد باید پس از یک ماه تمام گیربکس‌ها تخلیه و مجدداً روغن بریزیم تا بتواند قسمت داخلی گیربکس را خوب روغن کاری نماید.

سری دوم بعد از اینکه یک ماه گذشت به دلیل اینکه بعضی از دستگاهها در کارگاهها ممکن است دو یا سه شیفت کار کنند یا در بعضی از کارگاهها ممکن است دستگاه زیاد بخوابد یا کار نکند. برای یک مبنای مشخص جهت تعویض روغن می توانیم به ازاء هر دوهزار ساعت کار گیربکس عمل تعویض روغن را انجام دهیم. حالا تفاوتی ندارد که این دوهزار ساعت در شش ماه، دو ماه، یک سال انجام گیرد. معمولاً وقتی دستگاه روشن است روغن در داخل دستگاه جریان دارد پس بایستی میزان روغن را در حالت خاموش دستگاه چک کنیم. سه جعبه دنده، سه اویل پمپ مستقل دارند که اویل پمپ اصلی از نوع چرخ دنده‌ای است و اویل پمپ جعبه دنده پیشروی و حامل رنده از نوع پیستونی است.

دورهایی که گیربکس دارد هر دور تنظیم گردد و به مدت تقریبی ده دقیقه دستگاه به ازاء هر دور کار کند.

اگر دستگاه دست دوم باشد نیازی به این کار نیست که به این صورت گیربکس اصلی را آماده کنیم. و همینطور گیربکس پیشروی را که می خواهیم استفاده کنیم در وضعیتها مختلف قرار داده و تست می کنیم که تا اگر مشکلی در گیربکس است مشخص شود، بعد از انجام این کارها می توانیم به چشمی روغن دقت کنیم.

چشمی بالای گیربکس اصلی نشان دهنده صحت اویل پمپ جعبه‌ی دنده اصلی است. یعنی اگر اویل پمپ کار کند می توانیم جهش روغن را از چشمی بینیم که نشان دهنده سلامت اویل پمپ است. و چشمی بالای گیربکس پیشروی که اگر روغن در آنجا نوسان کند نشان می دهد که اویل پمپ جعبه دنده درست کار می کند.

یک چشمی نیز در قسمت پایین گیربکس حامل رنده قرار دارد که در هنگام کار ماشین به صحت این سه بایستی اطمینان داشته باشیم.




شکل ۱۰

نکته: در ارتباط با روغن کاری این است که روی پولی الکتروموتور اصلی یک فلش زده شده که جهت دوران آن را مشخص کرده است. یعنی اگر موقعی که سیم برق را وصل می کنیم اگر جهت دوران موتور عکس جهت فلش عمل کند دو اشکال به وجود می آید:

**دستور کار شماره (۱)**

روغن جعبه دنده های دستگاه تراش را تعویض کنید.

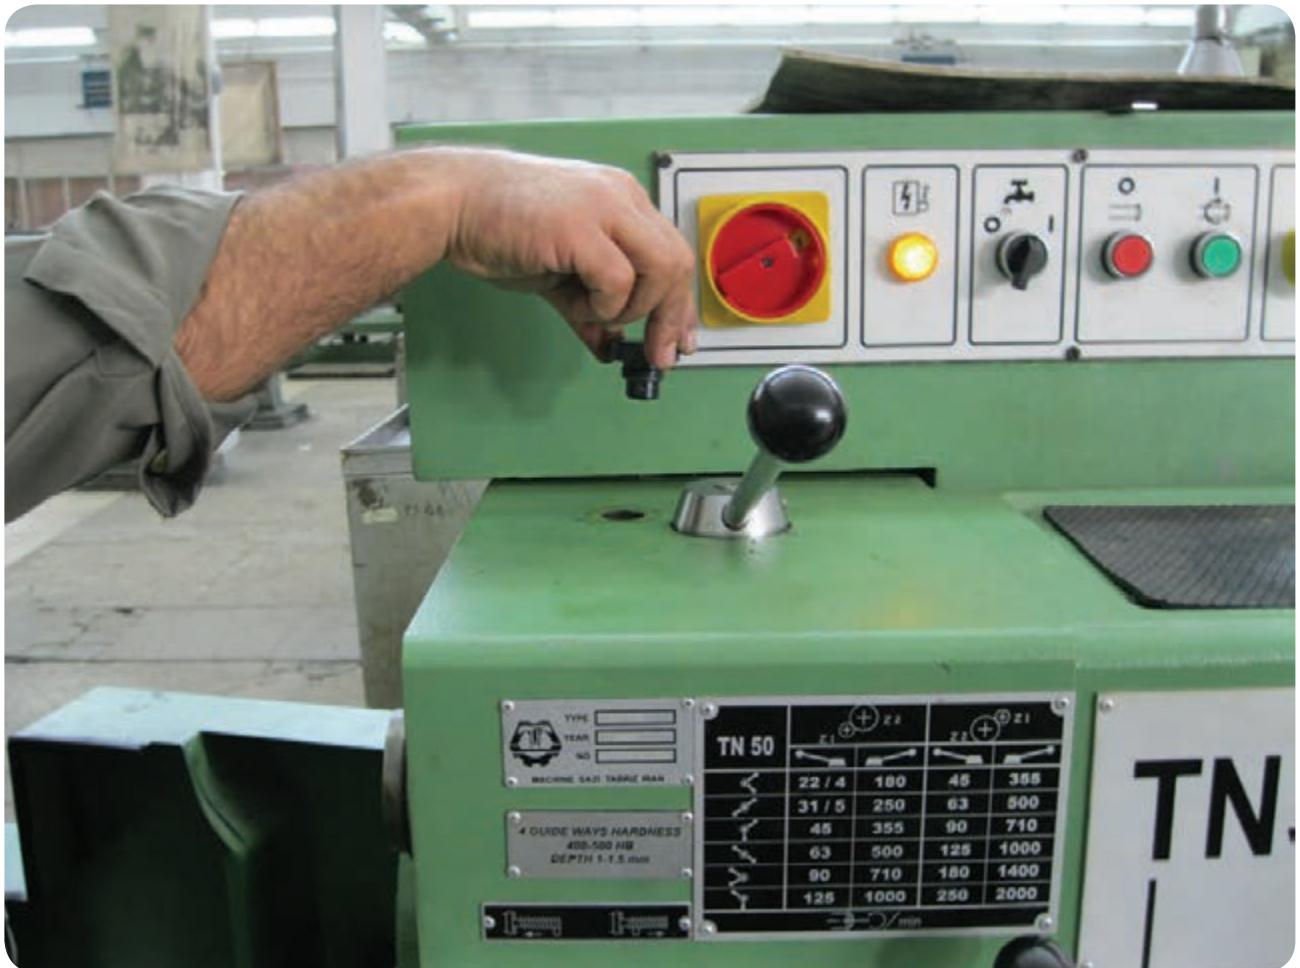**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
روغن	۴۰	مورد نیاز
نخ پنبه	رایج	

۴- روغن را داخل هر جعبه دنده ریخته و از چشمی مقدار آن را کنترل کنید. تصویر ۱۳



شکل ۱۳

## مواحظ انجام کار

- ۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- محل ورود و خروج روغن هر جعبه دنده را مشخص کنید. تصویر ۱۱



شکل ۱۱

- ۳- مقدار روغن هر جعبه دنده از دستگاه تراش را مشخص کنید. تصویر ۱۲

ردیف	نام	دندان	نام	دندان	مقدار روغن	ردیف	نام	دندان	نام	دندان	مقدار روغن
۱	بیل شل	۳۲	بیل شل	۳۲	Emagel Cu Viscos 31 Viscos 100 ۴.۷۳ ۴.۵۶ ۴.۸۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۱	OL-SAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۳۲	OL-SAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۲	بیل شل	۳۲	بیل شل	۳۲	Emagel Cu Viscos 31 Viscos 100 ۴.۷۳ ۴.۵۶ ۴.۸۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۲	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۳۲	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۳	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۳	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۴	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۴	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۵	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۵	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۶	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۶	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۷	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۷	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۸	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۸	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۹	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۹	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۱۰	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۱۰	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۱۱	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۱۱	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰
۱۲	بیل شل	۶۰۰	بیل شل	۶۰۰	Emagel Hp Viscos 31 Viscos 2 ۳.۷۳ ۳.۵۶ ۳.۹۸ ۳۰ C. NFC ۳۰ C.	۱۲	OL-BAL ۷.۷۳	CSN ۶۵ ۶۶۰	بیل شل	۶۰۰	OL-BAL ۷.۷۳ CSN ۶۵ ۶۶۰

شکل ۱۲

## دستور کار شماره (۲)

قسمت های متخرک دستگاه تراش را روغن کاری کنید.



## ابزار و مواد مورد نیاز

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
روغن	۲۰	مورد نیاز
نخ پنبه	رایج	

۴- با نخ پنبه قسمت های شناسایی شده را تمیز کنید.

تصویر ۱۶



شکل ۱۶

۵- قسمت های شناسایی شده را با روغن دان روغنکاری

کنید. تصویر ۱۷



شکل ۱۷

## مواحظ انجام کار



۱- لباس کار مناسب بپوشید و سپس دستگاه را برای انجام

دستور کار آماده سازی کنید.

۲- قسمتهای متعدد را شناسایی کنید. تصویر ۱۴



شکل ۱۴

۳- روغن دان را با روغن مناسب پر کنید.

**دستور کار شماره (۳)**

با دقت قسمت های مختلف دستگاه تراش را کنترل کنید.

**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
ساعت اندازه گیر	دقت ۰/۰۱ میلی متر	۱
تراز	دقت ۰/۰۲ میلی متر	۱
کلیس	دقت ۰/۰۲ میلی متر	۱
گیج بلوک	تحت	۱ سری

۶- میزان خارج از مرکزیت طولی دستگاه تراش را کنترل کنید. تصویر ۲۲



شکل ۲۲

۷- میزان لنگی سه نظام را کنترل کنید. تصویر ۲۳



شکل ۲۳

۸- دستگاه مرغک را مرکز کنید. تصویر ۲۴



شکل ۲۴

## مواحظ انجام کار

۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.

۲- دقیق و میزان لقی سوپرت فوکانی را کنترل کنید.

تصویر ۱۸



شکل ۱۸

۳- دقیق و میزان لقی سوپرت عرضی را کنترل کنید.

تصویر ۱۹



شکل ۱۹

۴- دقیق و میزان لقی سوپرت طولی را کنترل کنید. تصویر ۲۰



شکل ۲۰

۵- میزان لنگی محور اصلی دستگاه تراش را کنترل کنید.



## ارزشیابی پایانی

- ۳- زمانهای مناسب برای روغن کاری هر جعبه دنده را بنویسید؟
- ۴- آزمایش تجهیزات و مقایسه و ارزیابی آنها با استاندارد موردنظر را ..... گویند.
- ۵- آزمایش ..... ب- آزمایش الف- بازررسی
- ج- تعمیرات اساسی د- تعمیرات حین کار
- ۶- روشهای نشان داده شده معرف کنترل کدام قسمت از دستگاه تراش است؟
- ۱- شماره روغن جعبه دنده دستگاه تراش ..... می باشد.
- ۲- مزایای برنامه ریزی برای سرویس و نگهداری را بیان کنید؟

