

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



# راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز

(جلد سوم)

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه کاردانش

زمینه صنعت

گروه تحصیلی برق و رایانه

رشته های مهارتی : برق صنعتی - تابلوسازی برق صنعتی

نام استاندارد مهارتی مبنا : بر ق کار صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی : ۸-۵۵/۱۵/۲/۴

عنوان و نام پدیدآور : راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز. شاخه : کاردانش، زمینه : صنعت، رشته های مهارتی : برق صنعتی، تابلوسازی برق صنعتی؛  
[کتاب های درسی] : ۳۱۱۱۵۸ برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تأثیف : دفتر تأثیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش؛  
مؤلف : شهرام خدادادی.

مشخصات نشر : تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

مشخصات ظاهری : ۳ ج : مصور (رنگی)، جدول (بخشی رنگی)

فروست : شاخه کاردانش

وضعیت فهرست نویسی : فیبا

یادداشت : نام استاندارد مهارت مبنا بر ق کار صنعتی درجه (۲)، کد استاندارد متولی ۸-۵۵/۱۵/۲/۴.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع و شناسه افزوده : ۱. موتورهای برقی - سیم پیچی الف. خدادادی، شهرام، ۱۳۴۵ - ب. دفتر تأثیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. ج. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ردیبدی دیوی : ۶۰۴/۸ ک ۳۷۳

شماره کتابشناسی ملی : ۳۱۴۹۳۲۶






وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

راهاندازی موتورهای سه فاز و تکفاز (جلد سوم) - ۳۱۱۵۸  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  
شهرام خدادادی (مؤلف) - فریدون علومی، امیرحسین ترکمانی (ویراستار فنی) - ماهدخت عفیقی (ویراستار ادبی)  
اداره کل نظرات بر شعر و توزع مواد آموزشی  
آمنه درویش (صفحه آرا) - مریم کیوان (طراح جلد) - علیرضا رضابی کُر (تصویرگر) - محمد سیاحی، هدیه بندر، فاطمه رئیسیان فیروزآباد و حامد موسوی (رسام) - عباس رخوند، محمدرضا صفابخش و سعید رضابی نودهی (عکاس)  
تهران : خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)  
تلفن : ۰۹۱۶۲۱۸۸۳۱ ، دورنگار : ۰۹۲۶۶۸۸۳۱ ، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۲۵۹  
وبگاه : [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)  
تلفن : ۰۹۱۵۶۱۸۵۱۰ - ۰۹۱۵۸۵۱۴۹ - ۰۹۱۵۴۴۹۸۵۱۶ ، صندوق پستی : ۱۳۹ - ۳۷۵۱۵  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»  
چاپ هشتم ۱۴۰۳

نام کتاب :  
پدیدآورنده :  
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تالیف :  
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تالیف :  
مدیریت آماده‌سازی هنری :  
شناسه افزوده آماده‌سازی :

نشانی سازمان :  
ناشر :  
چاپخانه :  
سال انتشار و نوبت چاپ :

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

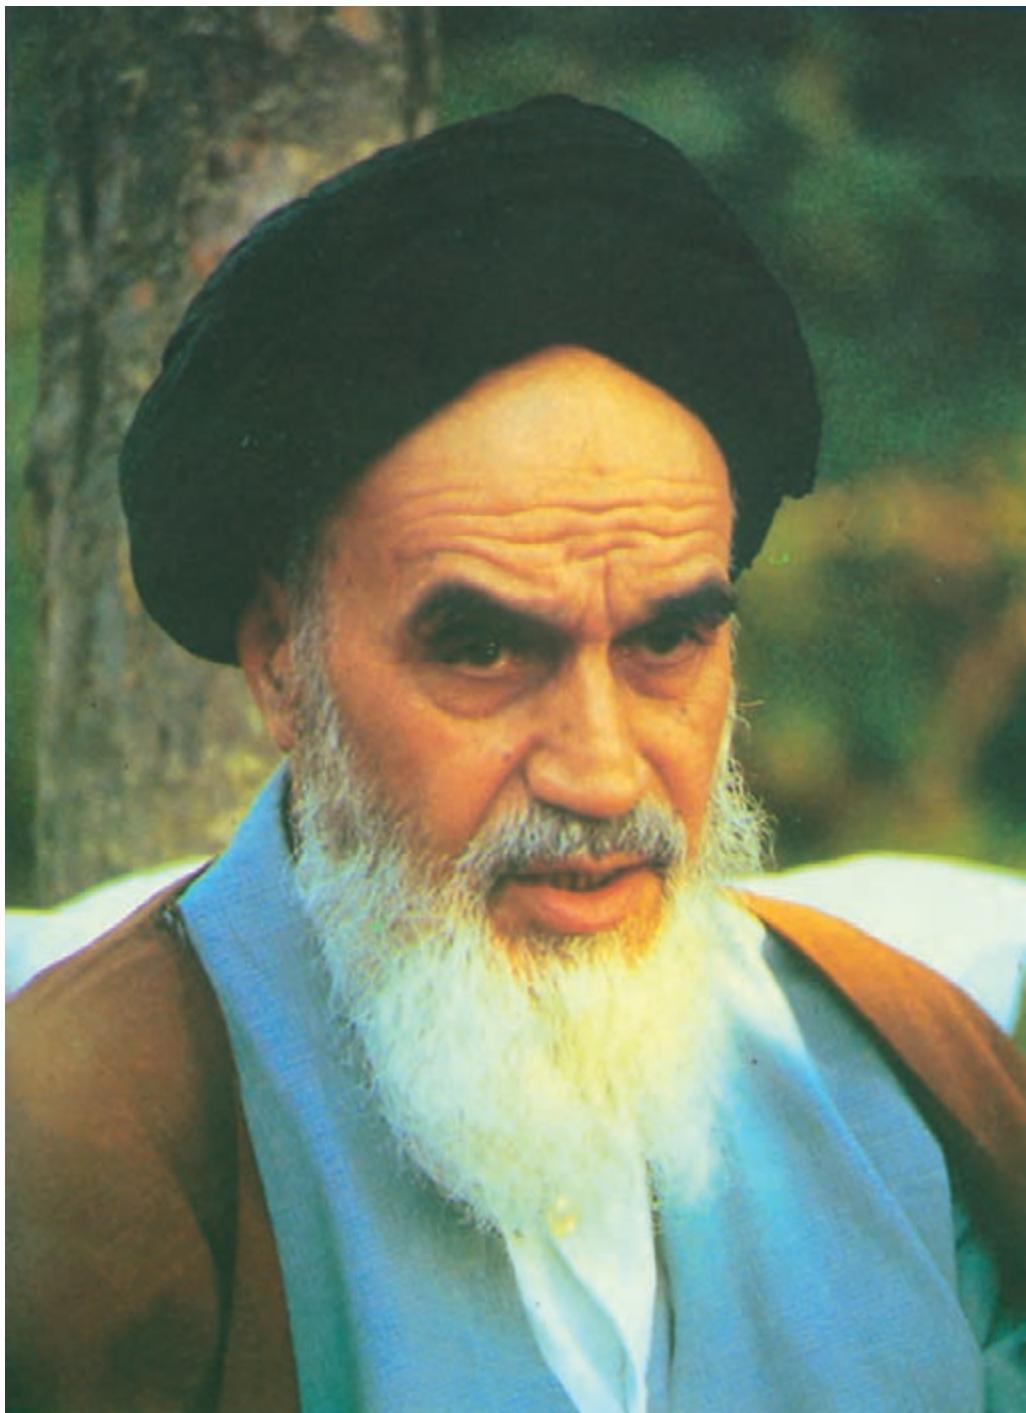

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ»

## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تأليف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت ( $M_1$  و  $M_2$  و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار ( $U_1$  و  $U_2$  و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه ( $P_1$  و  $P_2$  و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزشی واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメن‌های هر استاندارد تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

دفتر تأليف کتاب‌های درسی  
فنی و حرفه‌ای و کاردانش

کتاب حاضر با عنوان راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز، براساس استاندارد مهارت برق صنعتی درجه دو تهیه شده است. کوشش شده تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز و پوادمانی تدوین شود تا امر یادگیری را سهل تر کند. همچنین در سراسر کتاب سعی شده تا در رسم علایم و نقشه‌ها از آخرین استاندارد جهانی IEC استفاده شود این کتاب مشتمل بر سه فصل است:

در فصل اول ساختمان داخلی، طرز کار تجهیزات مربوط به راه اندازی مدار به همراه مدارهای الکتریکی کلیدی و کنتاکتوری موتورهای سه فازه آسنکرون روتور قفسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل دوم شامل بررسی اصول کار، اجزا و انواع موتورهای تک فاز با مدارهای راه اندازی کلیدی و کنتاکتوری است.

در فصل سوم اجزا، انواع و اصول کار ترانسفورماتورهای تک فاز همراه با تعدادی آزمایش‌های مقدماتی و روابط پایه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد.

متناسب با فصل‌های سه‌گانه، کارهای عملی پیش‌بینی شده است و فرآگیران موظف هستند تا راهنمایی‌های مربیان خود کارهای عملی را در زمان‌های تعیین شده انجام دهند.

روش اجرای کارهای عملی به این صورت است که پس از توضیحات هر کار، در قسمت مربوط به مراحل اجرای کار ابتدا از فرآگیران می‌خواهیم نقشه را ترسیم کنند و سپس با توجه به تصاویر عملی، مدار را روی تابلو اتصال دهند.

در انتهای فصل‌های اول و دوم، خودآزمایی‌های عملی ارائه شده که به عنوان الگوهای امتحانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تکالیف عملی در نظر گرفته شده است که فرآگیران می‌توانند در ساعت‌های غیردرسی یا در منزل به انجام آن‌ها بپردازند.

در پایان، وظیفه‌ی خود می‌دانم که از اعضای محترم کمیته‌ی هماهنگی و کمیته‌ی تخصصی رشته‌ی الکترونکیک سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی که در تدوین این کتاب نهایت همکاری و راهنمایی‌های لازم را مبذول داشته‌اند صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم این تلاش هر چند کوچک مورد رضای حق تعالی و استفاده هنرجویان عزیز قرار گیرد. انشاء الله

## مؤلف



نظرسنجی کتاب درسی

# فهرست

## جلد سوم

### واحد کار دوم؛ راه اندازی موتورهای تک فاز

- ۱ - پیش آزمون (۲)
- ۲ - آشنایی با الکتروموتورهای تک فاز
- ۳ - موتورهای القایی تک فاز
- ۴ - موتور القایی تک فاز با فاز شکسته
- ۵ - موتور با راه اندازی خازنی
- ۶ - موتور با خازن دائم کار
- ۷ - موتور قطب چاک دار
- ۸ - موتور دفعی (رپولسیونی)
- ۹ - موتور اونیورسال
- ۱۰ - پلاک اتصال موتورهای تک فاز (تخته کلم)
- ۱۱ - تغییر جهت گردش در موتورهای تک فاز
- ۱۲ - آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای تک فاز
- ۱۳ - کلید دستی تک فاز زبانه‌ای ساده
- ۱۴ - کار عملی شماره (۱)
- ۱۵ - کلید دستی تک فاز زبانه‌ای با راه انداز
- ۱۶ - کار عملی شماره (۲)
- ۱۷ - کلید دستی تک فاز چپ گرد - راست گرد زبانه‌ای
- ۱۸ - کار عملی شماره (۳)
- ۱۹ - کار عملی شماره (۴)
- ۲۰ - کار عملی شماره (۵)
- ۲۱ - کار عملی شماره (۶)
- ۲۲ - خودآزمایی عملی (۱)
- ۲۳ - خودآزمایی عملی (۲)
- ۲۴ - آزمون پایانی (۲)

۵۱	واحد کار سوم: راه اندازی ترانسفورماتورهای تک فاز
۵۲	پیش آزمون (۳)
۵۳	۱ - آشنایی با ترانسفورماتور تک فاز
۵۳	۲ - ساختمان ترانسفورماتور
۵۳	۳ - سیم پیچ ترانسفورماتور
۵۴	۴ - هسته‌ی ترانسفورماتور
۵۵	۵ - اساس کار ترانسفورماتور
۵۷	۶ - ترانسفورماتور کاہنده
۵۷	۷ - ترانسفورماتور افزاینده
۵۸	۸ - ترانسفورماتور یک به یک
۵۹	۹ - ترانسفورماتورهای با چند ورودی و چند خروجی
۶۰	۱۰ - اتو ترانسفورماتور
۶۰	۱۱ - ترانسفورماتورهای اندازه گیری
۶۳	۱۲ - شناسایی اصول راه اندازی ترانسفورماتور تک فاز
۶۴	۱۳ - کار عملی (۱)
۶۸	۱۴ - کار عملی (۲)
۷۲	۱۵ - کار عملی (۳)
۷۸	۱۶ - کار عملی (۴)
۸۳	۱۷ - کار عملی (۵)
۸۸	آزمون پایانی (۳)
۹۱	منابع و مأخذ

# هدف کلی پودمان

راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز

ساعات آموزشی			عنوان توانایی	توانایی
جمع	عملی	نظری		
۲۸	۴	۲۴	راه اندازی موتورهای سه فاز	۱۹
۴۴	۳۶	۸	راه اندازی موتورهای تک فاز	۲۱
۲۴	-	۲۴	ترانسفورماتور تک فاز	۲۲

## واحد کار دوم



# راه اندازی موتورهای تک فاز

### هدف کلی

راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز با کلید و کنتاکتور

هدف‌های رفتاری: هنرجو پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع موتورهای تک فاز را نام ببرد.
- ۲- ساختمان داخلی و طرز کار موتورهای اندوکسیونی تک فاز را شرح دهد.
- ۳- چگونگی راه اندازی موتورهای با فاز شکسته را شرح دهد.
- ۴- انواع موتورهای تک فاز با راه انداز خازنی را نام ببرد.
- ۵- ساختمان داخلی و طرز کار موتور تک فاز با راه انداز خازنی با خازن دائم کار، دو خازنی، قطب چاکدار، رپولسیونی و اونیورسال را توضیح دهد.
- ۶- پلاک اتصالات موتورهای تک فاز (تخته کلم) را رسم کند.
- ۷- چگونگی تغییر جهت گردش در موتورهای تک فاز را شرح دهد.
- ۸- اتصالات تخته کلم و شکل مداری موتور تک فاز در حالت راست گرد و چپ گرد را رسم کند.
- ۹- مشخصات الکتروموتورهای تک فاز را از روی پلاک استخراج کند.
- ۱۰- نقشه‌ی راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی تک فاز زبانه‌ای ساده را شرح دهد.
- ۱۱- مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی تک فاز زبانه‌ای ساده را اتصال دهد.
- ۱۲- نقشه‌ی راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی تک فاز دارای راه انداز زبانه‌ای را شرح و اتصال دهد.
- ۱۳- نقشه‌ی راه اندازی موتور تک فاز با کلید چپ گرد - راست گرد زبانه‌ای تک فاز را شرح و اتصال دهد.
- ۱۴- نقشه‌ی راه اندازی ساده موتور تک فاز با کنتاکتور را شرح دهد و مدار آن را اتصال دهد.
- ۱۵- نقشه‌ی راه اندازی موتور تک فاز به صورت چپ گرد - راست گرد با کنتاکتور را شرح دهد و مدار آن را اتصال دهد.
- ۱۶- نقشه‌ی راه اندازی موتور سه فاز در شبکه‌ی تک فاز با کنتاکتور را شرح دهد و مدار آن را اتصال دهد.

پیش آزمون (۲)

۱- قسمت گردنده‌ی کدام یک از موتورهای زیر دارای سیم‌بندی به صورت آرمیچر است؟

- الف) آسنکرون روتور قفسی  
ج) آسنکرون روتور سیم پیچی

۲- صدایی که چند ثانیه پس از خاموش کردن موتور کولر شنید  
مربوط به چیست؟

الف) وصل کلید گریز از مرکز  
ج) یاتاقان ها

ب) اونیورسال  
د) هیسترزیس

ب) قطع کلید گرینز  
د) پروانه

۳- موتور مخلوط کن خانگی از کدام نوع است؟

- الف) با خازن دائم کار  
ج) اونیورسال

ب) رپولسیونی  
د) فاز شکسته

۴- موتور ماشین لباس شویی از کدام نوع است؟

- الف) با خازن دائم کار  
ج) هیسترزیس

ب) با فاز شکسته  
د) رپولسیونی

۵- سرعت چرخش میدان دوار موتور سه فاز ۶ قطب در شبکه ایران چند دور بر دقیقه است؟

- الف) ٥٠٠ ب) ١٠٠٠ ج) ١٥٠٠ د) ٣٠٠٠ ٦- ظرفیت خازن مورد نیاز برای راه اندازی موتور سه فاز در شبکه تک فاز

به ازاء هر کیلووات توان چند میکروفاراد است؟

- الف) ٥٠ ب) ٧٠ ج) ٢٢/٥ د) ١٥٠

۷- از کدام وسیله برای محدود کردن ارتفاع سطح مایع در محرن استفاده می‌شود؟

- ۸- برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث به چند کنترکتور نیاز است؟

۹- مناسب ترین روش برای راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی با قدرت ۵۰ کیلووات کدام است؟

- الف) مستقيم  
ج) با مقاومت راه انداز  
ب) ستاره — مثلث  
د) با خازن راه انداز

۱۰- کدام مورد علت استفاده از روغن در برخی کلیدها نیست؟

- الف) خنک کنندگی کنتاکت ها  
ج) افزایش عمر کلید

ب) از بین بردن جرقه بین کنتاکت ها  
د) کم کردن اصطکاک بین کنتاکت ها

## ۱-۲- آشنایی با الکتروموتورهای تک فاز



شکل ۱-۱



شکل ۱-۲

موتورهای تک فاز به موتورهایی اطلاق می‌شود که جهت راه اندازی نیاز به جریان متناوب تک فاز (N و L) دارند. ساختمان داخلی این موتورها از یک قسمت ساکن (استاتور) و یک قسمت گردان (روتور) تشکیل شده است. این موتورها از اندازه‌های کوچک  $\frac{1}{5}$  hp تا چند اسب بخار حدود ۵ اسب بخار ساخته می‌شوند. شکل ۲-۱ تصویر یک نوع موتور تک فاز را نشان می‌دهد. اصول کار اغلب موتورهای تک فاز مانند موتورهای سه فاز بر خاصیت القایی استوار است. این موتورها به میدان دورانیاز دارند. در موتورهای تک فاز میدان دورانیاشی از جریان‌های سه فاز وجود ندارد به همین جهت برای راه اندازی آن‌ها نیاز به روش‌ها و وسایل دیگری است که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. در شکل ۲-۲ تصویر نوع دیگری از این موتورها نشان داده شده است. از موتورهای تک فاز بیشتر در وسایل خانگی استفاده می‌شود تا در صنعت. موتورهای تک فاز را براساس ساختمان داخلی و روش راه اندازی به صورت زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:

- موتورهای القایی<sup>۱</sup> (فاز شکسته - خازن دار - قطب چاک دار)

- موتورهای دفعی (رپولسیونی)


- موتورهای اونیورسال

- موتورهای سنکرون با قطب دائم (رلوکتانسی - هیسترزیسی)


شکل ۲-۳ تصویر برخی از این موتورها را نشان می‌دهد.

## ۲- موتورهای القایی تک فاز

استاتور در روتور این موتورها شبیه استاتور و روتور موتورهای سه فاز است با این تفاوت که در استاتور دونوع سیم پیچی «سیم پیچ اصلی»<sup>۲</sup> و «سیم پیچ راه انداز یا کمکی»<sup>۳</sup> تعبیه می‌شود. شکل ۲-۴ سیم پیچ اصلی با سیم پیچ راه انداز از نظر مکانی در استاتور  $90^\circ$  درجه اختلاف مکانی (فاصله) دارند. همچنین جریان این دو سیم پیچ به کمک هم میدان دوران ایجاد می‌کنند و درنتیجه مانند موتورهای گشتاور لازم را در جهت به گردش درآمدن روتور به وجود می‌آورند.

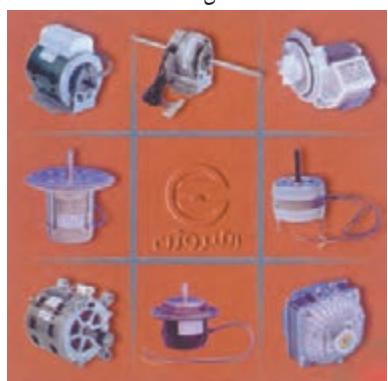

شکل ۲-۳

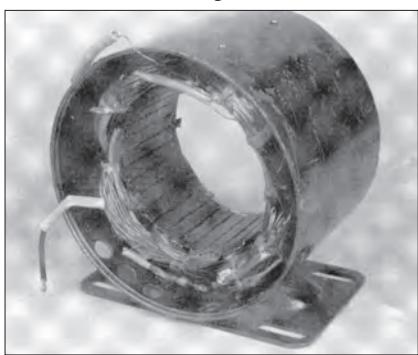

شکل ۲-۴


2 - main winding  
3 - Auxiliary winding

۱ - اندوکسیونی


## ۲-۲-۱ موتور القایی تک فاز با فاز شکسته

در موتورهای القایی تک فاز با فاز شکسته، سیم پیچ اصلی با تعداد دور زیاد و سطح مقطع بزرگ و سیم پیچ کمکی یا راه انداز با تعداد دور کم و سطح مقطع کم انتخاب می شود تا اختلاف فاز لازم بین جریان این دو سیم پیچ ایجاد شود. در شکل ۲-۵ اتصال سیم پیچی های موتور نشان داده شده است.

کلید گردی از مرکز

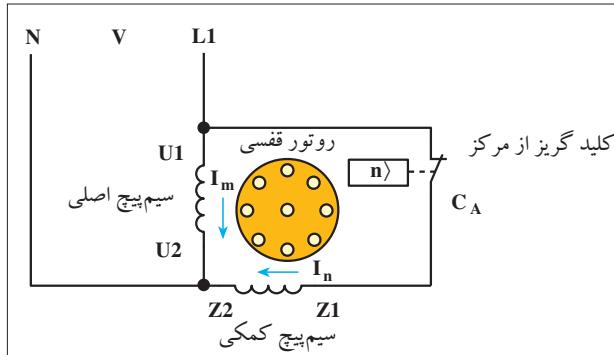

شکل ۲-۵

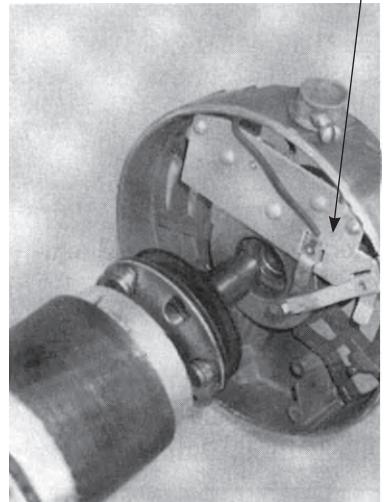


شکل ۲-۶

سیم پیچ کمکی با سیم پیچ اصلی به صورت موازی قرار می گیرد و پس از راه اندازی در رسیدن سرعت موتور به ۷۵٪ سرعت نامی به وسیله ای کلید تابع دور از مدار خارج می شود (شکل ۲-۶).

در شکل ۲-۷ دیاگرام برداری این گونه موتورهای تک فاز که «موتورهای با فاز شکسته» نامیده می شوند را مشاهده می کنید. قدرت این موتورها معمولاً بین  $\frac{1}{3}$  تا  $\frac{1}{1}$  اسب بخار و جریان راه اندازی آنها نیز ۶ تا ۸ برابر جریان بار کامل موتور است.

از موتورهای فاز شکسته در پمپ ها، بادبزن ها، کولرهای آبی هوایی، یخچال های خانگی و دستگاه های کپی استفاده می شود.

در شکل ۲-۸ تصویر یک موتور فاز شکسته کولر را مشاهده می کنید.

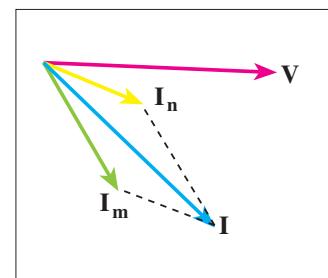

شکل ۲-۷




شکل ۲-۸

## ۲-۲-۲ - موتور با راه انداز خازنی

در برخی موتورهای تک فاز به منظور افزایش اختلاف فاز بین جریان های سیم پیچ اصلی و کمکی و رساندن آن به حدود ۹۰ درجه الکتریکی، از خازن در مسیر جریان سیم پیچ کمکی استفاده می شود

۱ - کلید گردی از مرکز

شکل ۲-۹ تصویر مدار الکتریکی موتورهای تک فاز با راه انداز خازنی را نشان می دهد.

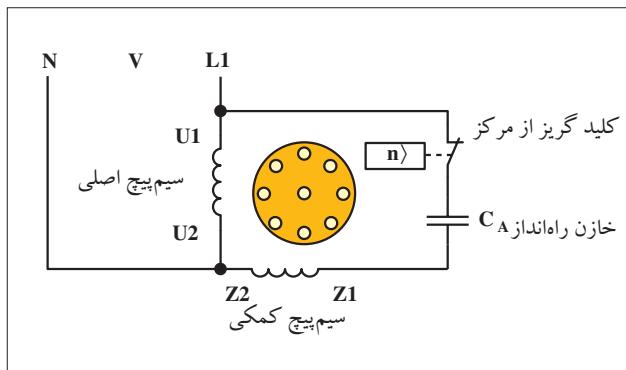

شکل ۹ - ۲ - مدار الکتریکی موتور راه انداز خازنی


در این موتورها برای افزایش اختلاف فاز بین جریان سیم پیچ های اصلی و سیم پیچ های راه انداز یک خازن را به طور سری به سیم پیچ کمکی در راه اندازی اتصال می دهند. خازن موردنظر از نوع الکتروولیتی با ظرفیت بالاست و عموماً به صورت جداگانه روی بدنه موتور نصب می شود. در مدار سیم پیچ راه انداز با خازن از یک کلید گریز از مرکز (تابع دور) نیز استفاده می شود. هر گاه دور موتور به ۷۵٪ دور نامی بر سرده کلید تابع دور عمل کرده سیم پیچ راه انداز و خازن را از مدار خارج می کند. این موتورها از  $\frac{1}{8}$  اسب بخار به بالا قدرت دارند. گشتاور راه اندازی آنها نسبتاً مناسب است و در کمپرسورها، سیستم های تهویه مطبوع، پمپ ها و سردخانه ها کاربرد دارند. شکل ۲-۱۰ تصویر واقعی یک نمونه موتور با راه انداز خازنی را نشان می دهد.

شکل ۱۰ - ۲



### ۲-۲-۳ - موتور با خازن دائم کار

در این موتورها از یک خازن روغنی که با سیم پیچ راه انداز سری شده استفاده می شود. ظرفیت این خازن از خازن الکتروولیتی کمتر است. این موتورها فاقد کلید تابع دور می باشند و سیم پیچ راه انداز به همراه خازن دائم در مدار می باشد. شکل ۲-۱۱ مدار الکتریکی موتور تک فاز با خازن دائم کار را نشان می دهد. قرار داشتن خازن به صورت دائم کار در مدار گشتاور زمان - کار را افزایش می دهد و مزایایی به صورت زیر دارد:

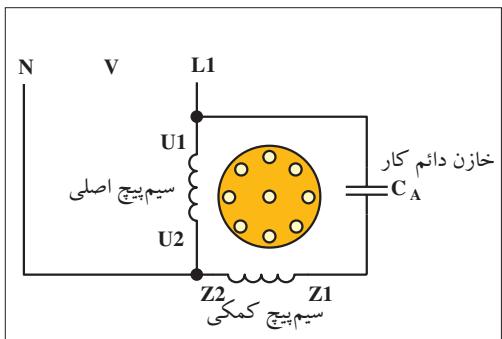

شکل ۱۱ - ۲ - مدار الکتریکی موتور تک فاز با خازن راه انداز دائم کار

- (i) بهبود ظرفیت اضافه بار
- (ii) افزایش ضریب قدرت
- (iii) افزایش ضریب بهره (راندمان)
- (iv) آرام کردن موتور


از این موتورها در دمندها، پنکه‌های سقفی، پمپ آب ماشین لباس شویی و پنکه رومیزی استفاده می‌شود. شکل ۲-۱۲ تصویری از این موتورها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۲


### ﴿موتور تک فاز دو خازنی﴾

این موتورها ترکیبی از خصوصیات دونوع موتور قبل را دارند یعنی هم دارای گشتاور راه اندازی و هم گشتاور کار خوبی هستند. چگونگی اتصال خازن‌ها و سیم پیچ اصلی و کمکی این موتورها مطابق شکل ۲-۱۳ است.

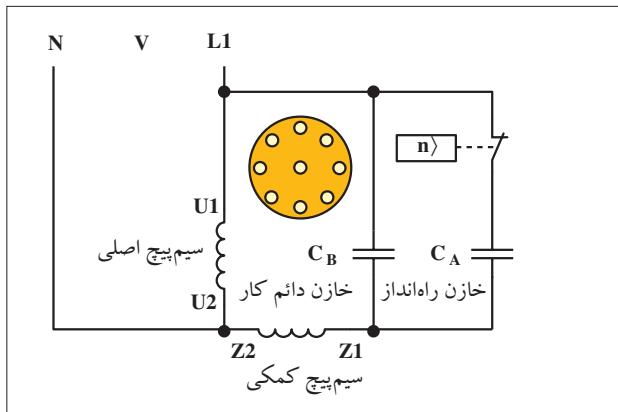

شکل ۲-۱۳ - مدار الکتریکی موتور تک فاز دو خازنی

در ابتدای راه اندازی، دو خازن موازی با سیم پیچ کمکی به صورت سری قرار می‌گیرند. پس از راه اندازی و رسیدن دور موتور به ۷۵٪ دور نامی یکی از خازن‌ها توسط کلید گریز از مرکز از مدار خارج می‌شود و خازن دیگر به همراه سیم پیچ راه انداز در مدار باقی می‌ماند. خازن راه انداز (موقعی) از نوع الکترولیتی و خازن دائم کار از نوع روغنی است. شکل ۲-۱۴ شکل ظاهری این نوع موتورها را نشان می‌دهد.

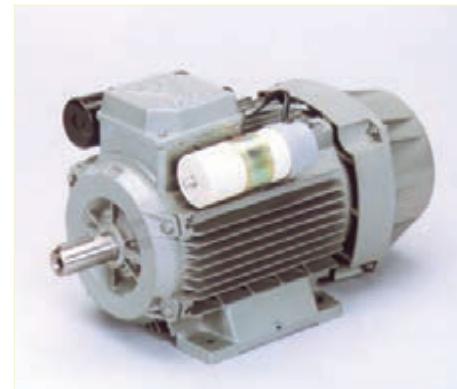

شکل ۲-۱۴ - موتور دو خازنی


### ﴿خصوصیات موتورهای تک فاز دو خازنی﴾

این موتورها گشتاور راه اندازی زیادی دارند. در شرایط کاری گشتاور خوبی از خود نشان می‌دهند. ضریب بهره و ضریب قدرت خوبی دارند. فوق العاده آرام کار می‌کنند. قدرت تحمل اضافه بار تا ۲۵٪ بار نامی دارند. از این موتورها در پمپ‌ها، بالابرها، کمپرسورها، یخچال‌های صنعتی و به طور کلی جاهایی که بخواهیم بارهای سنگین را راه اندازی کنیم استفاده می‌شود. شکل ۲-۱۵ تصویر نوع دیگری از موتورهای تک فاز دو خازنی را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۱۵ - موتور دو خازنی

## ۲-۴-۲ - موتور قطب چاک دار

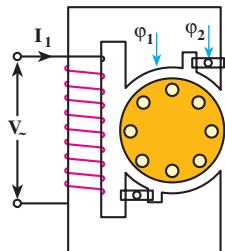

شکل ۲-۱۶ - موتور قطب چاک دار دو قطب

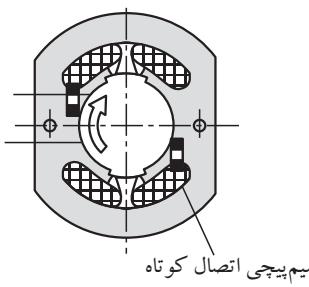

شکل ۲-۱۷

استاتور این موتورها به صورت برجسته (آشکار) و روتور آن از نوع قفسی است. برای ایجاد میدان دور از یک حلقه یا کلاف اتصال کوتاه شده در روی ورقهای هسته استفاده می‌شود. حلقه یا سیم پیچ اتصال کوتاهی که در استاتور جاسازی می‌شود نقش سیم پیچ راه انداز را دارد. شکل های ۲-۱۶ و ۲-۱۷ تصویر دو نمونه از این موتورها را نشان می‌دهند.



حلقه‌ی اتصال کوتاه تحت تأثیر میدان مغناطیسی سیم پیچ اصلی قرار می‌گیرد و میدان مغناطیسی به وجود می‌آورد. این میدان نسبت به میدان اصلی اختلاف فاز زمانی دارد. این دو میدان با اختلاف فازی که دارند موجب می‌شوند تا میدان تقریباً دواری به وجود آید و روتور شروع به حرکت کند.

شکل های ۲-۱۸ تا ۲-۲۱ وضعیت میدان مغناطیسی را در طی یک نیم سیکل نشان می‌دهند.


در شکل ۲-۱۸ میدان مغناطیسی اصلی دارای فلوماکزیم است و میدان حلقه اتصال کوتاه وجود ندارد.

شکل ۲-۱۹ وضعیت موتور را در شرایطی نشان می‌دهد که فوران اصلی کمی کاهش یافته و بالعکس میدان حلقه اتصال کوتاه دارای مقدار جزیی است. در شکل ۲-۲۰ شرایطی را مشاهده می‌کنید که اندازه‌ی میدان‌های اصلی و حلقه اتصال کوتاه، برابر است.


شکل ۲-۲۱ لحظه‌ای را نشان می‌دهد که فوران میدان اصلی دارای مقدار جزیی و میدان حلقه اتصال کوتاه، زیاد است.

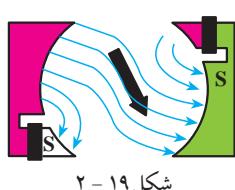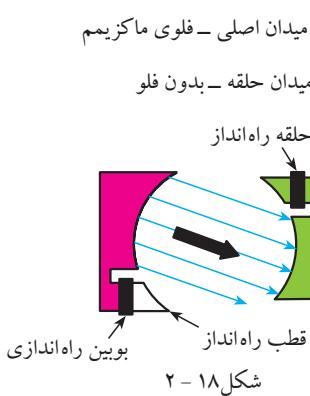


شکل ۲-۱۹

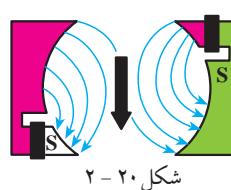

شکل ۲-۲۰

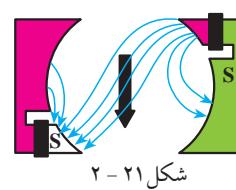

شکل ۲-۲۱

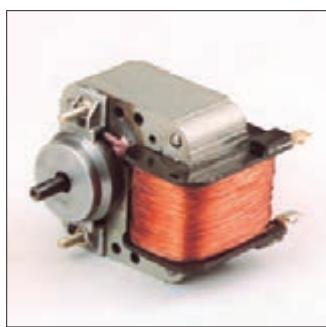

شکل ۲-۲۲

موتورهای با قطب چاک دار در اندازه‌های کوچک از  $\frac{1}{6} hp$  تا  $\frac{1}{250} hp$  ساخته می‌شوند و از نظر ساختمان، ساده و ارزان هستند. گشتاور راه اندازی و اضافه بار این موتورها کم است.


کاربرد این گونه موتورها در پنکه‌های رومیزی، دستگاه‌های فتوکپی، پمپ آب کولر، انواع بادبزن‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و ساعت‌های الکتریکی است. شکل ۲-۲۲ تصویر یک نمونه موتور قطب چاک دار را نشان می‌دهد.

## ۲-۳- موتور دفعی (رپولسیونی)<sup>۱</sup>

موتور رپولسیونی از نظر ساختمان داخلی شبیه موتورهای القایی و موتورهای dc است و اساس کار این موتور بر مبنای نیروی دافعه‌ی مغناطیسی است. این موتورها دارای انواع مختلف هستند. موتور رپولسیونی استاتور لایه‌ای با سیم پیچ‌های پوشیده دارد. سیم پیچ‌های استاتور موتور رپولسیونی که خیلی شبیه سیم پیچ‌های موتور القایی است. از طرف دیگر روتور موتور رپولسیونی دارای یک آرمیچر سیم پیچی استوانه‌ای است که جاروبک‌ها و یک کمotaتور نیز مانند آن‌چه در موتور dc است می‌باشد در موتورهای رپولسیونی جاروبک‌ها به هم اتصال کوتاه شده‌اند.

**شکل ۲-۲۳** وضعیت روتور را در حالت نشان می‌دهد که روتور در حالت کمotaشون قرار دارد و جریانی از سیم اتصال کوتاه جاروبک‌ها عبور نمی‌کند.

**شکل ۲-۲۴** وضعیت روتور را در شرایطی نشان می‌دهد که از سیم اتصال کوتاه شده بین زغال‌ها (جاروبک‌ها) عبور می‌کند.

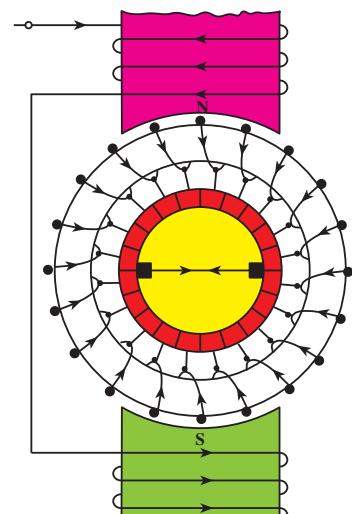


شکل ۲-۲۳

در شکل‌های ۲-۲۵ تا ۲-۲۷ وضعیت روتور و استاتور موتور رپولسیونی در چند لحظه‌ی مختلف نشان داده شده است.


در شکل ۲-۲۵ که محور جاروبک‌ها در امتداد قطب‌ها است، استاتور جریان‌های مساوی مخالف در دو نیمه‌ی سیم پیچ‌های روتور القایی کند. برآیند دو نیرو گشتاور را خنثی کرده و موتور کار نمی‌کند.

در شکل ۲-۲۶ که محور جاروبک‌ها بر قطب‌ها عمود است و لتاژهای القا شده در روتور یک دیگر را خنثی می‌کنند، هیچ ولتاژی در جاروبک‌ها وجود ندارد و جریانی از آرمیچر نمی‌گذرد، درنتیجه گشتاوری وجود ندارد.


هرگاه محور جاروبک‌ها در وضعیتی بین دو نقطه‌ی A و B مانند شکل ۲-۲۷ قرار گیرد ولتاژی نتیجه خواهد شد و جریانی از آرمیچر می‌گذرد که میدان مغناطیسی و درنتیجه قطب‌های همنامی بین روتور و استاتور تولید می‌کند. بدین ترتیب نیروی دافعه‌ی مغناطیسی تولید خواهد کرد که روتور را در جهت تغییر محل جاروبک خواهد چرخاند.

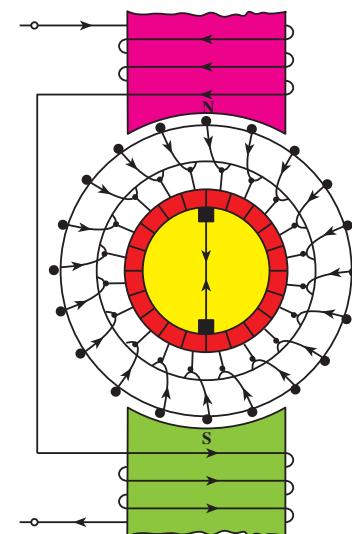


شکل ۲-۲۴

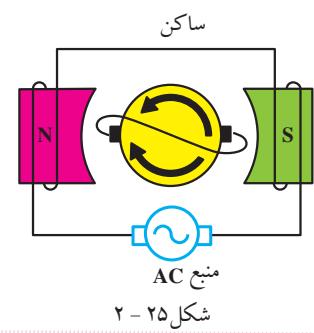

شکل ۲-۲۵

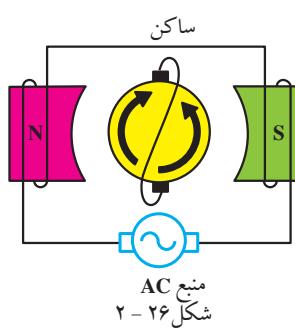

شکل ۲-۲۶

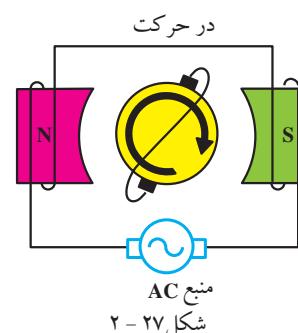

شکل ۲-۲۷

## ۲-۴ - موتور اونیورسال


استاتور موتورهای اونیورسال معمولاً به صورت قطب برجسته می‌باشد و به آن «بالشتک» نیز می‌گویند. شکل ۲-۲۸ استاتور یک موتور اونیورسال را نشان می‌دهد. به قسمت گردان این موتورها «آرمیچر» می‌گویند. سیم پیچی آرمیچر بر روی تیغه‌هایی مسی به نام «کلکتور» سربندی می‌شود.

برای رساندن جریان به سیم بندی آرمیچر از «جاروبک» که با تیغه‌های کلکتور در تماس است استفاده می‌کنند. به جاروبک‌ها «زغال» نیز می‌گویند. جنس جاروبک‌ها از گرافیت است. شکل ۲-۲۹ تصویر زغال‌ها به همراه فنر آن‌ها را نشان می‌دهد.


در شکل ۲-۳۰ محل قرار گرفتن زغال‌ها (جاروبک نگهدار) را مشاهده می‌کنید.

شکل ۲-۳۱ آرمیچر یک موتور اونیورسال را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۳۲ یک موتور اونیورسال را نشان می‌دهد. این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بسیار بالایی هستند ولی سرعت آن‌ها با اعمال بار به شدت کاهش می‌یابد.

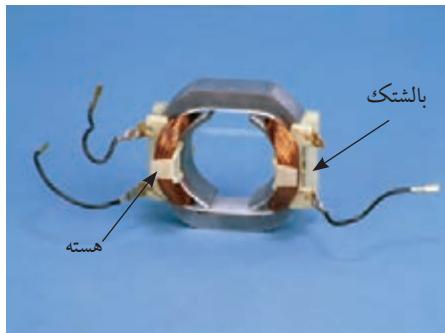


شکل ۲-۲۸

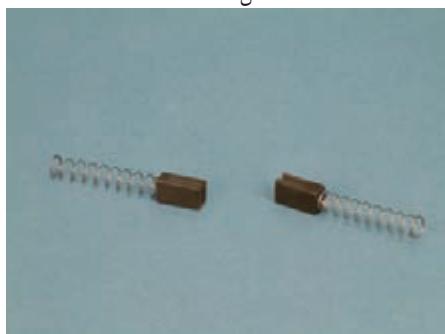


شکل ۲-۲۹



شکل ۲-۳۰

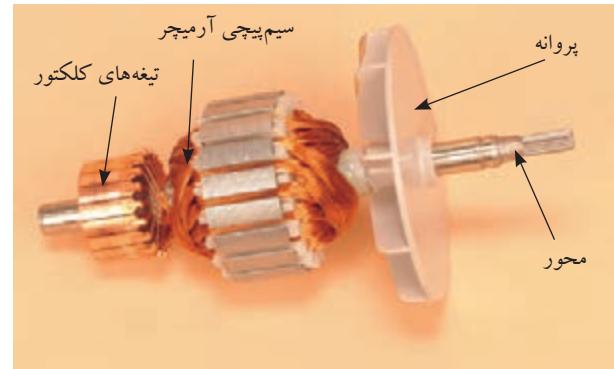

شکل ۲-۳۱

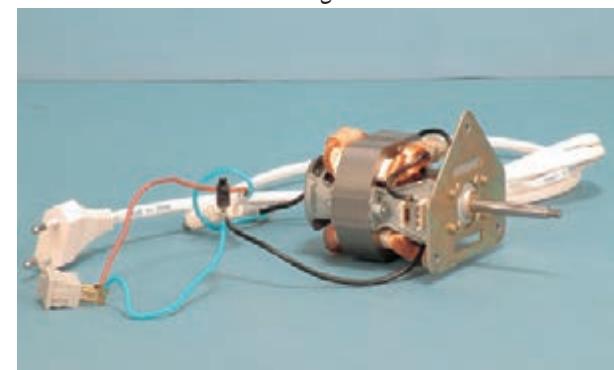

شکل ۲-۳۲

سرعت بی‌باری این موتورها می‌توانند تا ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه باشند. از این موتورها در بسیاری از لوازم خانگی مانند جاروبرقی، مخلوط کننده و دریل‌های دستی و آب‌میوه‌گیری استفاده می‌شود. شکل ۲-۳۳ تصویر موتور اونیورسال یک آب‌میوه‌گیری را در کنار سایر اجزای آن نشان می‌دهد. این موتورها به صورت موتور سری در جریان مستقیم نیز می‌توانند کار کنند و چون هم در جریان متناوب و هم در جریان مستقیم کار می‌کنند «اونیورسال» نامیده می‌شوند.

شکل ۲-۳۴ مدار معادل موتور اونیورسال را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۳۳

## ۵ - ۲ - پلاک اتصال موتورهای تک فاز (تخته کلم)


به طور کلی بر روی تخته کلم موتورهای تک فاز در استاندارد قدیم از حروف U و V برای مشخص کردن دو سر سیم پیچ اصلی و از حروف W و Z برای تعیین دو سر سیم پیچ کمکی استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۵).

در استاندارد (IEC) از حروف  $U_1$  و  $U_2$  برای نشان دادن سرهای سیم پیچ اصلی و از حروف  $Z_1$  و  $Z_2$  برای مشخص کردن سرهای سیم پیچ کمکی استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۶).


چون در موتورهای رپولسیونی و قطب چاک دار از یک دسته سیم پیچی استفاده می‌شود لذا تخته کلم این موتورها را به صورت شکل ۲-۳۷ نشان می‌دهند. حروف اختصاری به کار رفته در تخته کلم موتورهای اونیورسال به صورت شکل ۲-۳۸ است.

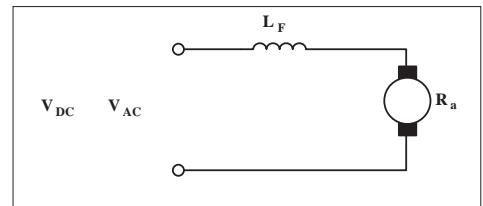


شکل ۲-۳۴

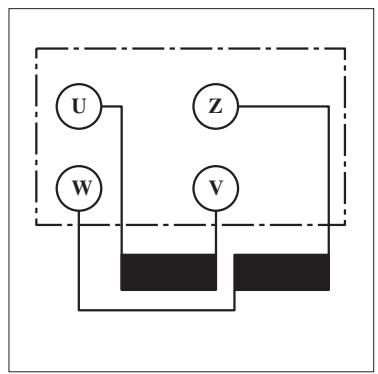


شکل ۲-۳۵

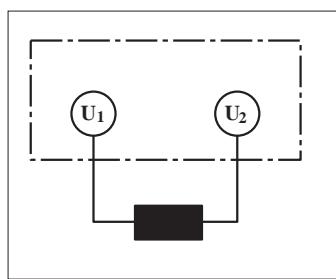

شکل ۲-۳۷

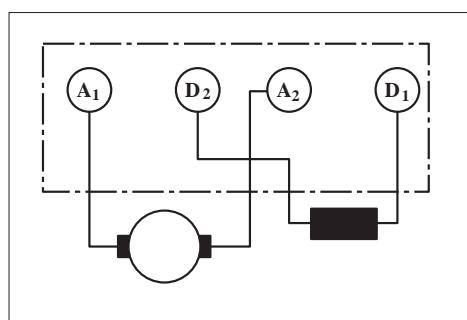

شکل ۲-۳۸

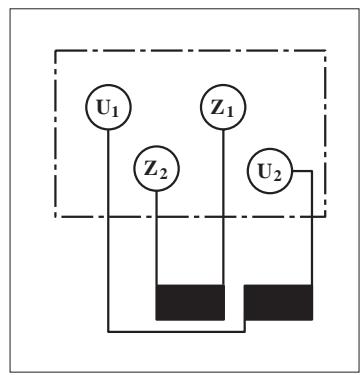

شکل ۲-۳۶

## ۶ - ۲ - تغییر جهت گردش در موتورهای تک فاز

برای تغییر جهت گردش موتورهای الکتریکی تک فاز باید جهت جریان در سیم پیچی کمکی را عوض کیم یعنی جای سروته کلاف متصل شده به فاز و نول عوض شود.

این کار در موتورهای اونیورسال با تغییر جهت جریان در آرمیچر انجام می‌شود. بر اثر این جابه جایی، جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده در فضای داخلی استاتور و بالطبع نیروی واردہ بر رو تور عوض می‌شود. با عوض شدن جهت نیروی واردہ طبیعتاً جهت گردش موتور نیز عکس حالت اول می‌شود.

شکل ۲-۳۹ تصویر مداری و شکل ۲-۴۰ تصویر تخته کلم موتور تک فاز را در حالت راست گرد نشان می‌دهد.

شکل ۲-۴۱ تصویر مداری و شکل ۲-۴۲ تصویر تخته کلم موتور تک فاز در حالت چپ گرد را نشان می‌دهد.


**سؤال:** شکل مداری و وضعیت تخته کلم موتور تک فاز با خازن راه انداز را در دو حالت چپ گرد و راست گرد رسم کنید.

## ۲-۷- آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای تک فاز


برای استفاده صحیح لازم است تا پلاک مشخصات موتورها را مورد توجه قرار دهیم.

در شکل های ۲-۴۳ تا ۲-۴۵ پلاک مشخصات چند نوع موتور تک فاز نشان داده شده است.


در شکل ۲-۴۳ پلاک مشخصات یک موتور القایی خازنی تک فاز را می‌بینید.

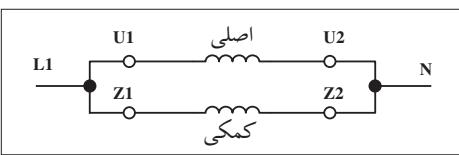


شکل ۲-۳۹

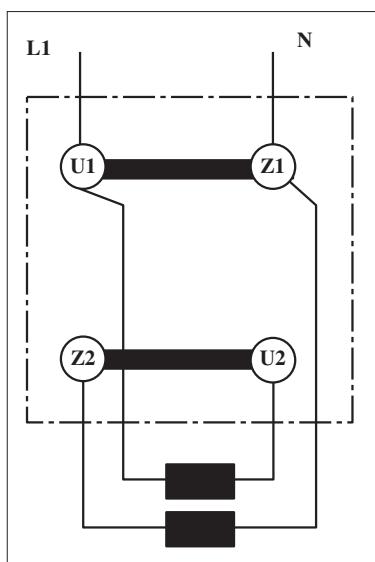


شکل ۲-۴۰

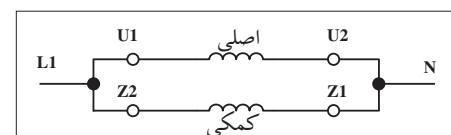

شکل ۲-۴۱

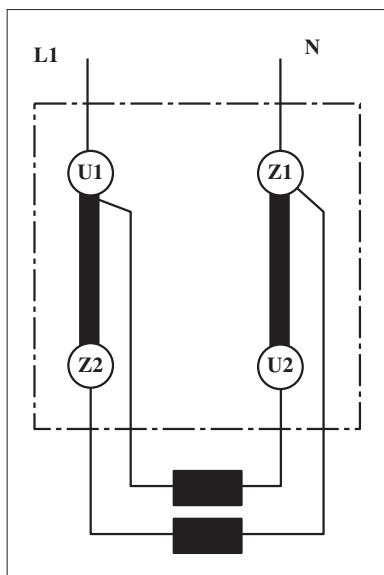

شکل ۲-۴۲

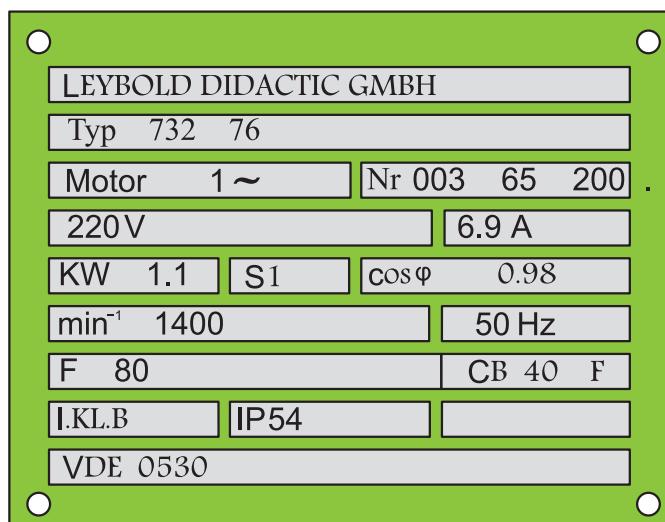


شکل ۲-۴۳

شکل ۲-۴۴ پلاک مشخصات یک موتور القایی تک فاز با سیم پیچ کمکی راه انداز را نشان می دهد.


در شکل ۲-۴۵ پلاک مشخصات یک موتور رپولسیونی را مشاهده می کنید.

در شکل ۲-۴۸ پلاک مشخصات یک موتور اونیورسال مشاهده می شود.


همان گونه که مشاهده کردید چند مدل پلاک مشخصات برای موتورهای تک فاز ارائه می شود. این پلاک ها در هر ستون حاوی اطلاعاتی هستند.

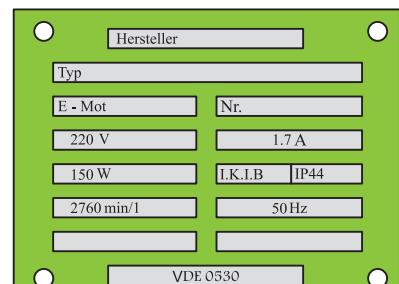


شکل ۲-۴۴

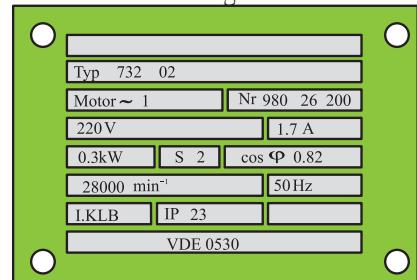


شکل ۲-۴۵

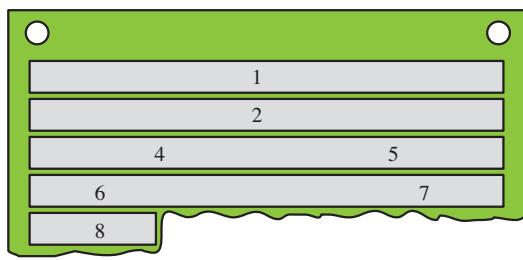

شکل ۲-۴۶

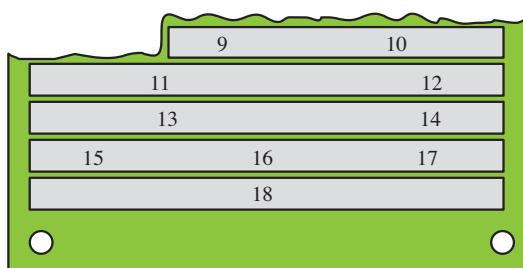

شکل ۲-۴۷

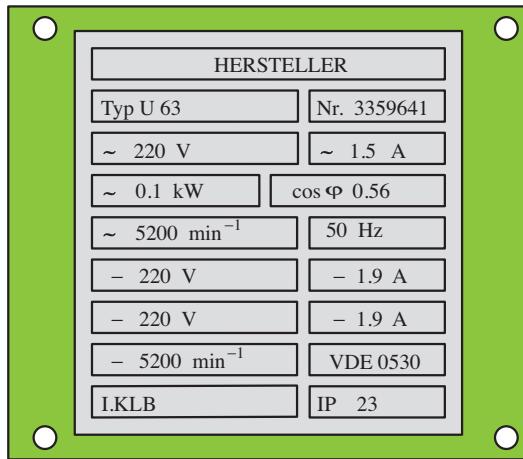


شکل ۲-۴۸


شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه سازنده
۲	شماره نوع ماشین (تیپ ماشین)
۳	نوع جریان
۴	نوع ماشین (موتوری یا مولدی)
۵	شماره تولید ماشین
۶	ولتاژ نامی
۷	جریان نامی
۸	توان نامی
۹	نوع کار (مثلاً - دایم کار)
۱۰	ضریب توان نامی
۱۱	سرعت نامی
۱۲	فرکانس نامی (فرکانس کار)
۱۳	ظرفیت خازن راه انداز (الکتروولتی - $C_A$ )
۱۴	ظرفیت خازن دیم کار (روغنی - $C_B$ )
۱۵	کلاس عایقی
۱۶	نوع محافظت موتور
۱۷	-
۱۸	توضیحات اضافی (پیرامون شماره استاندارد در نظر گرفته شده)

در شکل ۲-۴۹ تصویر شماره گذاری شده‌ی پلاک یک موتور نشان داده شده است که به تشریح هر قسمت آن می‌پردازیم.


نوع دیگری از پلاک مشخصات موتورهای تک فاز به صورت شکل ۲-۵۰ است که توضیحات هر قسمت آن به شرح زیر است.

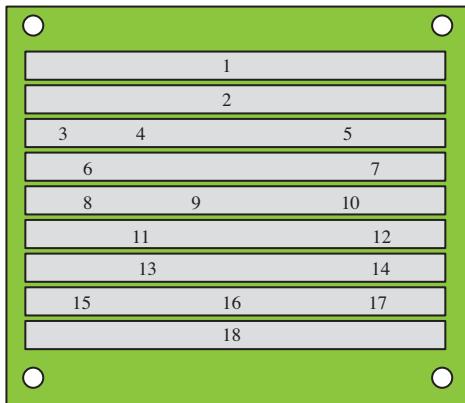


شکل ۲-۴۹

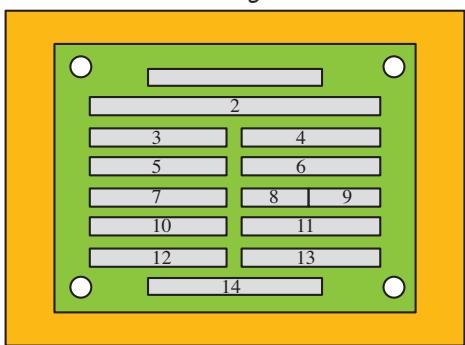

شکل ۲-۵۰

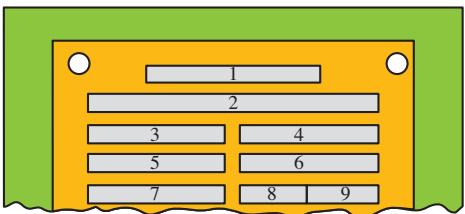

شکل ۲-۵۱

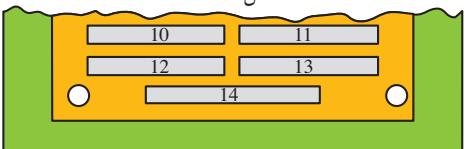

شکل ۲-۵۲

شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه سازنده
۲	شماره تیپ
۳	نوع ماشین (مоторی یا مولدی)
۴	شماره تولید
۵	ولتاژ نامی
۶	جریان نامی
۷	توان نامی
۸	کلاس عایقی
۹	نوع محافظت مotor
۱۰	سرعت نامی
۱۱	فرکانس نامی
۱۲	ظرفیت خازن راه انداز (الکترولیتی - $C_A$ )
۱۳	ظرفیت خازن دائم کار (روغنی - $C_B$ )
۱۴	توضیحات اضافی (پیرامون شماره استاندارد در نظر گرفته شده)



## ۸ - ۲ - کلید دستی تک فاز زبانه‌ای ساده

ساختمان داخلی و طرز کار این کلید مشابه کلید سه فاز زبانه‌ای است با این تفاوت که به جای سر ارتباط دهنده پیچ‌های ورودی و خروجی استفاده شده است. در شکل ۲-۵۳ یک نمونه نشان داده شده است.



شکل ۲-۵۳


توضیح:



معمول‌آسیم نول رانیز مانند فاز از طریق کلید به سر سیم‌های موتور اتصال می‌دهند.

مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید زبانه‌ای را در شکل ۲-۵۴ مشاهده می‌کنید.

در این نقشه و در لحظه‌ی اول راه اندازی پیچ‌های ۱ با ۲، ۳ با ۴ و ۵ با ۶ اتصال دارند بنابراین  $U_1$  با  $L_1$ ،  $Z_1$  با  $N$  و  $U_2$  با  $Z_2$  وصل می‌شوند تا زمانی که کلید قطع نشود موتور به کار خود ادامه می‌دهد.

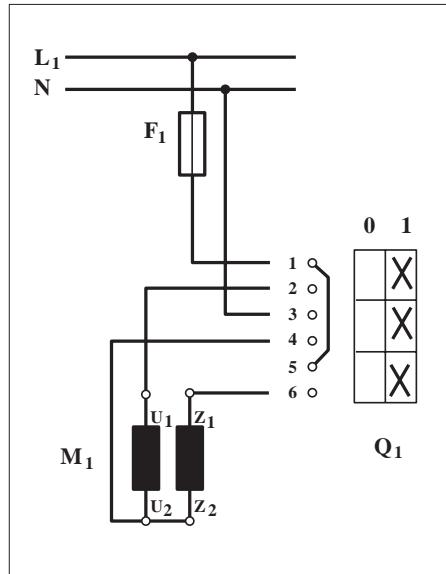

شکل ۲-۵۴

ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

## ۲-۹ کار عملی (۱)



**هدف:** راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی ساده

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	M <sub>۱</sub>	
۱ عدد	Q <sub>۱</sub>	
۱ عدد	F <sub>۱</sub>	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.




## ۲-۹-۱ - نکات حفاظتی و اجرایی


■ قبل از وصل کلید تمامی سیم‌هایی که زیر پیچ‌ها قرار داده‌اید را مورد بازبینی قرار دهید تا سیم‌ها کاملاً زیر پیچ بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشند (شکل a - ۲-۵۵).

■ جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل b - ۲-۵۵).

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل c - ۲-۵۵).

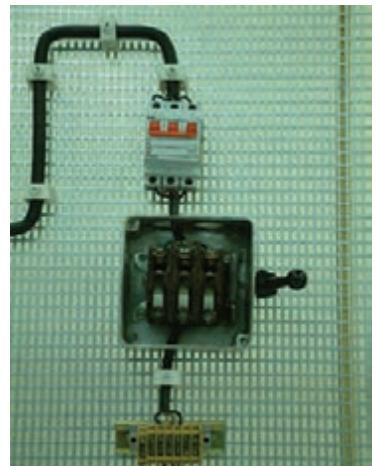

(a)

 

(c)



(b)

■ در زمان روکش برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب باشد تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل d - ۲-۵۵).

■ در اتصال مدار و نصب کابل دقیق تر به روکش کابل صدمه وارد نشود (شکل e - ۲-۵۵).

■ بدون حضور و اجازه مربی خود هیچ گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل f - ۲-۵۵).



(d)



(e)



(f)

## ۲-۹-۲ - مراحل اجرای کار



شکل ۲-۵۶

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۲-۵۶ روی تابلو نصب کنید.  
در نصب وسایل دقت کنید کابل بین قطعات مسیر مستقیم داشته باشد تا  
بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انشعاب گرفته و  
اتصال داد (شکل ۲-۵۷).

با استفاده از نقشه داده شده در شکل ۲-۵۴ سیم های کابل را مطابق شکل  
۲-۵۸ به پیچ ورودی فیوز مینیاتوری وصل کنید و پس از خروج از فیوز به همراه  
سیم نول طبق دستورالعمل صفحه بعد اتصال دهید.

فاز و نول ورودی را به پیچ های ۱ و ۳ کلید اتصال دهید.  
از پیچ های ۲ و ۴ کلید سیم های کابل را خارج کنید و از طریق ترمینال به  
حروف  $U_1$  و  $U_2$  و از پیچ ۶ به  $Z_1$  اتصال دهید (شکل ۲-۵۹).

در روی تخته کلم  $U_2$  را به  $Z_2$  وصل کنید.

کلید را وصل و شرایط کاری موتور در لحظه‌ی راه اندازی دائم کار را  
بررسی و مشاهده کنید.

نام و مشخصات وسایلی که در این مدار به کار برده اید را در جدول ۲-۱  
بنویسید.


## جدول ۲-۱

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

## تمرین



شکل ۲-۵۸

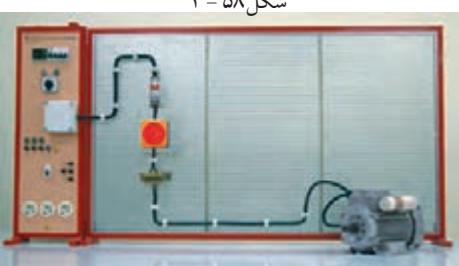

شکل ۲-۵۹

نقشه مونتاژ وسایل مدار و نقشه اتصال موتور به کلید در استاندارد IEC را  
در دفتر گزارش کار رسم کنید.

## ۱۰-۲- کلید دستی تک فاز زبانه‌ای با راه انداز

ساختمان داخلی این کلید مشابه کلید زبانه‌ای نوع ساده‌ی تک فاز است اما با این تفاوت که ساختمان داخلی آن به صورتی طراحی شده که دارای سه حالت ۰ و Start و ۱ است.


در حالت صفر ارتباط الکتریکی موتور کلید از شبکه قطع است. در حالت استارت هر دو سیم پیچی موتور تغذیه می‌شوند. در شکل ۲-۶۰ تصویر نمونه‌ای از این کلیدها را مشاهده می‌کنید.

نحوه‌ی اتصال پیچ‌های این کلید بدین صورت است که پیچ‌های ۱ با ۲، ۳ با ۴ و ۵ با ۶ اتصال دارند. پس از راه اندازی و رسیدن دور موتور به ۷۷۵ درصد سرعت نامی خود باید کلید را از حالت «استارت» به حالت «یک» ببریم. در این حالت موتور به کار خود ادامه می‌دهد و اتصال پیچ‌های ۵ و ۶ قطع می‌شود و در نتیجه سیم پیچ راه انداز از مدار خارج می‌شود.

مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید زبانه‌ای دارای حالت راه انداز در شکل ۶۱ نشان داده شده است.



شکل ۲-۶۰

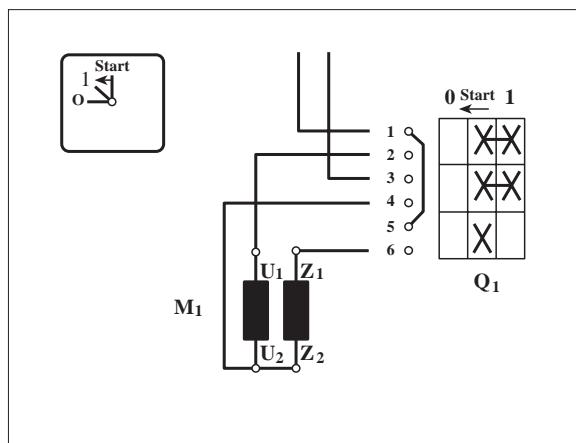

شکل ۶۱



### ساعات آموزشی

جمع	عملی	نظری

## ۱۱-۲ کار عملی (۲)



راه اندازی موتور تک فاز با کلید زبانه‌ای دارای حالت راه انداز (استارت)

**هدف:**

**وسایل و بجهزیات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار	
۱ عدد	M <sub>1</sub>	موتور تک فاز	
۱ عدد	Q <sub>1</sub>	کلید قطع و وصل زبانه‌ای با راه انداز	
۱ عدد	F <sub>1</sub>	فیوز مینیاتوری	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعت‌ساعات کار عملی محسوب شده است.



## ۲-۱۱ - مراحل اجرای کار


وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۲-۶۲ روی تابلو نصب کنید.  
در نصب وسایل دقت کنید کابل بین قطعات مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انشعاب گرفته و اتصال داد (شکل ۲-۶۳).



شکل ۲-۶۲

با استفاده از نقشه‌ی داده شده در شکل ۲-۶۱ سیم‌های کابل را مطابق شکل ۲-۶۴ به پیچ‌های ورودی فیوز مینیاتوری متصل کنید و پس از خروج از فیوز به همراه سیم نول طبق دستور العمل صفحه‌ی بعد اتصال دهید.  
فاز و نول را به پیچ‌های شماره ۱ و ۳ کلید اتصال دهید.  
از پیچ‌های ۲ و ۴ کلید، سیم‌های کابل را خارج کنید و از طریق ترمینال به ترتیب به حروف  $U_1$  و  $U_2$  و از پیچ ۶ کلید نیز به  $Z_1$  وصل کنید (شکل ۲-۶۵).  
در روی تخته کلم  $U_2$  را به  $Z_2$  وصل کنید.  
کلید را وصل و شرایط کاری موتور در لحظه‌ی راه اندازی دائم کار را مشاهده و بررسی کنید.


مشخصات وسایلی که در این مدار به کار برده اید را در جدول ۲-۲ بنویسید.

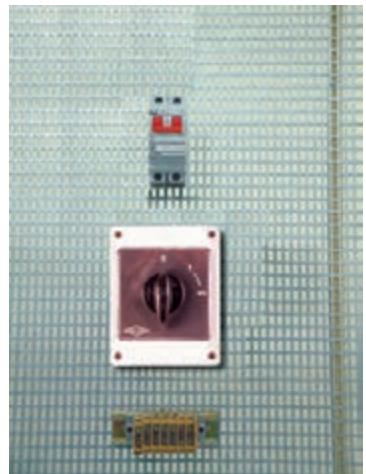

شکل ۲-۶۳

## جدول ۲-۲

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

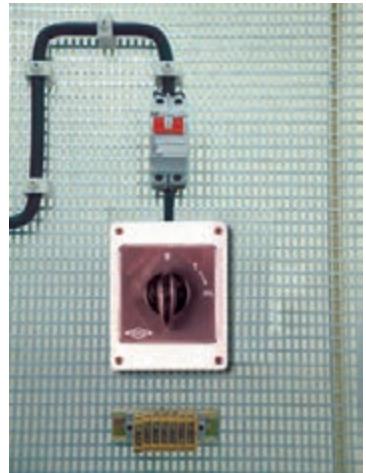

شکل ۲-۶۴

## تمرین

نقشه‌ی مونتاژ وسایل مدار و نقشه‌ی اتصال موتور به کلید در استاندارد IEC را در دفتر گزارش کار رسم کنید.



شکل ۲-۶۵

## ۲-۱۲ - کلید دستی تک فاز چپ گرد - راست گرد زبانه‌ای

برای تغییر جهت گرددش در موتورهای تک فاز باید جهت جریان در سیم پیچ راه انداز را عوض کرد. ضمناً به این نکته می‌بایست توجه داشت که با هر بار تعویض جهت گرددش، سیم پیچ راه انداز باید تا رسیدن سرعت موتور به ۷۵ درصد سرعت نامی خود در مدار قرار داشته باشد و سپس از مدار خارج شود.


شکل ۲-۶۶ تصویر یک نمونه از این نوع کلیدها را نشان می‌دهد.

مدار اتصال موتور تک فاز به کمک این کلید را در شکل ۲-۶۷ مشاهده

می‌کنید.



شکل ۲-۶۶

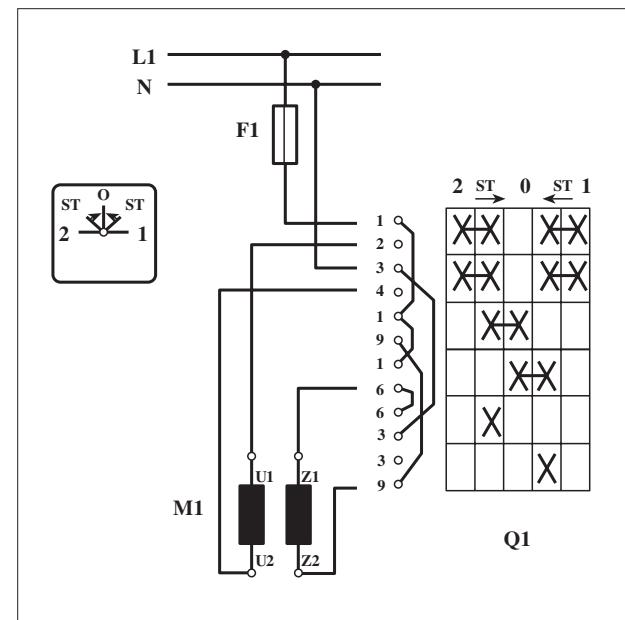

شکل ۲-۶۷



ساعت آموزشی		
نظری	عملی	جمع

## ۱۳-۲ کار عملی (۳)



**هدف:** راه اندازی موتور تک فاز با کلید چیگرد - راستگرد

**وسایل و بجهزیات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده "در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار	
۱ عدد	$M_1$	موتور تک فاز	
۱ عدد	$Q_1$	کلید زبانه‌ای تک فاز	
۱ عدد	$F_1$	فیوز مینیاتوری	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۱۳-۲-مراحل اجرای کار

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۶۸-۲ روی تابلو نصب کنید.


در نصب وسایل دقت کنید کابل بین قطعات مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انشعاب گرفته و اتصال داد (شکل ۶۹-۲).

با استفاده از نقشه از داده شده در شکل ۶۷-۲ سیم های کابل را مطابق شکل ۶۹-۲ به پیچ های ورودی فیوز مینیاتوری متصل کنید و پس از خروج از فیوز به همراه سیم نول طبق دستور العمل صفحه ای بعد اتصال دهید.


فاز و نول را به پیچ های شماره ۱ و ۴ کلید اتصال دهید (شکل ۶۹-۲). از پیچ های ۲ و ۴ کلید سیم های کابل را خارج کنید و از طریق ترمینال به ترتیب به حروف  $U_1$  و  $U_2$  موتور متصل کنید.

از پیچ شماره ۶ و ۹ کلید به ترتیب به سری های  $Z_1$  و  $Z_2$  موتور وصل کنید. کلید را وصل کنید و شرایط کاری موتور در لحظه راه اندازی دائم کار را مشاهده و بررسی کنید.


نام و مشخصات وسایلی که در این مدار به کار برده اید را در جدول ۲-۳ بنویسید.

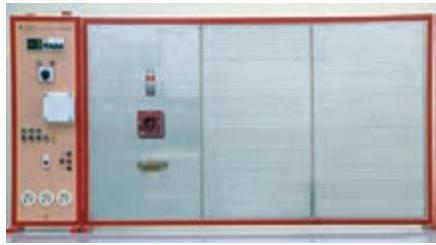

شکل ۶۸

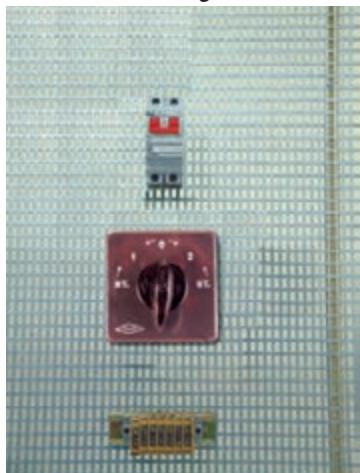

شکل ۶۹

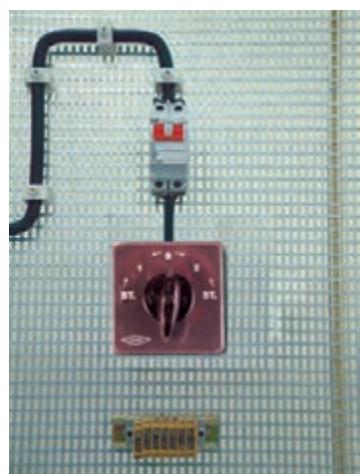

شکل ۷۰



شکل ۷۱

جدول ۲-۳

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

## تمرین

نقشه ای مونتاژ وسایل مدار و نقشه ای اتصال موتور به کلید در استاندارد IEC را در دفتر گزارش کار رسم کنید.

ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

## ۱۴-۲ کار عملی (۴)



**هدف:** راه اندازی موتور تک فاز با استفاده از کنتاکتور

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M <sub>1</sub>	موتور تک فاز	
۱ عدد	K <sub>1</sub> M	کنتاکتور	
۲ عدد	F <sub>0</sub> F <sub>1</sub>	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F <sub>2</sub>	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۱۴-۲ - نکات حفاظتی و اجرایی



(a)



(b)



(c)



(d)

■ قطعات و کانال های پلاستیکی را براساس توضیحات داده شده در شکل ۲-۷۲ a و راهنمایی های مربی خود روی تابلو نصب کنید.

■ طبق نقشه مدار فرمان و قدرت شرح داده شده، مدار را سیم کشی کنید (شکل b - ۲-۷۲).

■ فیوز و رله های حرارتی مناسب با جریان موتور به کار رفته در مدار را انتخاب کنید (شکل c - ۲-۷۲).

■ سیم های ورودی و خروجی مدار را از طریق ترمینال های جداگانه و طبق نقشه به ترتیب به شبکه و سرهای موتور وصل کنید (شکل d - ۲-۷۲).

■ پس از پایان کار سیم کشی، یک بار دیگر مدار را با نقشه مدار قدرت و فرمان تطبیق دهید (شکل e - ۲-۷۲).

■ بدون حضور مربی خود هیچ گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل f - ۲-۷۲).

■ برای تست مدار ابتدا مدار فرمان را مورد آزمایش قراردهید و در صورت صحیح عمل کردن، مدار فرمان و قدرت را باهم آزمایش کنید (شکل g - ۲-۷۱).

■ در شرایطی که مدار وصل است هیچ گاه به تابلو و یا قطعات نصب شده روی تابلو دست نزنید (شکل h - ۲-۷۲).

■ در صورت بروز هرگونه اشکال در مدار ابتدا برق را قطع کنید و سپس به رفع عیب پردازید (شکل I - ۲-۷۲).



(f)



(g)



(e)



(h)



(i)

۲ - ۷۲

## ۲-۱۴-۲ - شرح مدار


همان طوری که در شکل ۲-۷۳ مدار قدرت مربوط به راه اندازی موتور تک فاز مشاهده می شود، به ترتیب برای راه اندازی و حفاظت مدار از کنتاکتور و بی متال سه فاز استفاده می شود.

تفاوت این مدار با مدار قدرت یک موتور سه فاز در آن است که برای متعادل کردن حرکت تیغه های بی متال از تیغه سوم بی متال در مسیر فاز اول نیز استفاده می شود.


در شکل های ۲-۷۴ و ۲-۷۵ نحوه نصب وسایل و کابل کشی جهت اتصال مدار نشان داده شده است.

مدار فرمان این نقشه را در شکل ۲-۷۶ مشاهده می کنید.


با زدن استارت I جریان به بویین کنتاکتور  $K_1M$  می رسد و تیغه خود نگهدار  $K_1M$  بسته می شود. از این لحظه به بعد کنتاکتور به صورت پایدار در مدار باقی می ماند و با فشار شستی استپ ۰ مدار خاموش می شود.

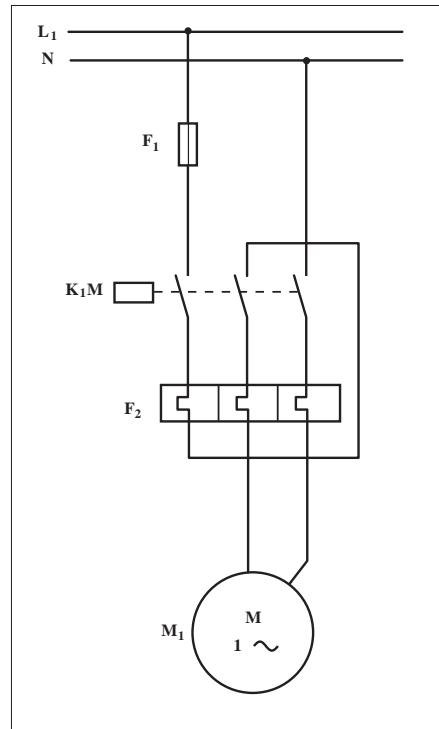


۲ - ۷۳

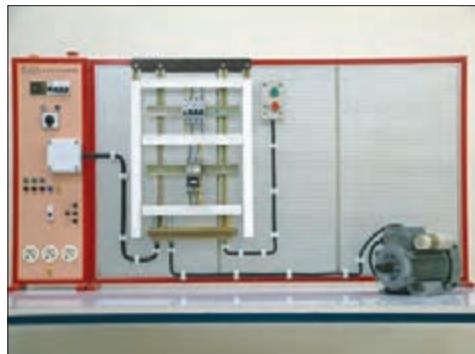

۲ - ۷۴

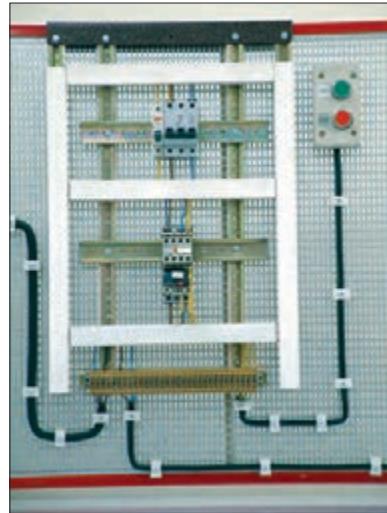

۲ - ۷۵

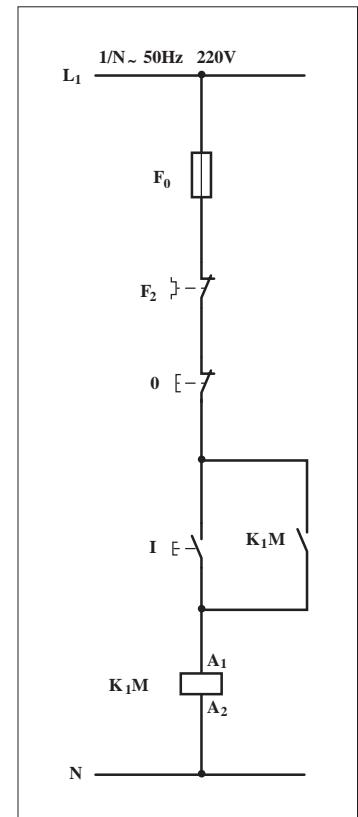


۲ - ۷۶

### ۲-۱۴-۳ - مراحل اجرای کار

نگشه‌ی مدار فرمان و قدرت شکل ۲-۷۷ که مربوط به راه اندازی موتور تک فاز با کنتاکتور است را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۲-۷۴ روی تابلو نصب کنید.


مدار مورد نظر را به صورت نقشه‌ی خارجی روی تابلو اتصال دهید.

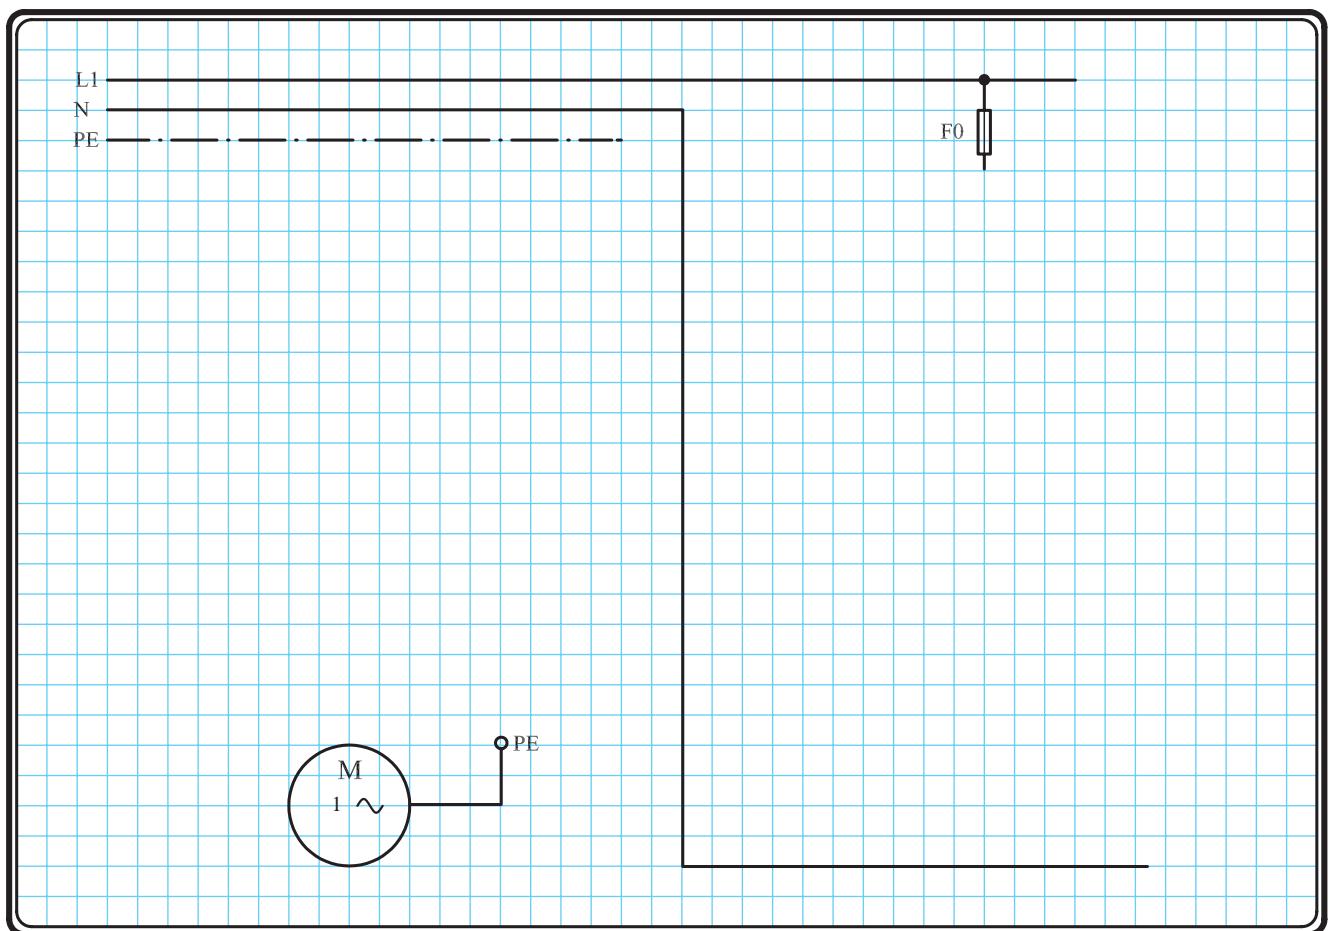

شکل ۲-۷۷

## خودآزمایی عملی

۱- شماره‌ی مسیرهای جریان و شماره‌ی کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

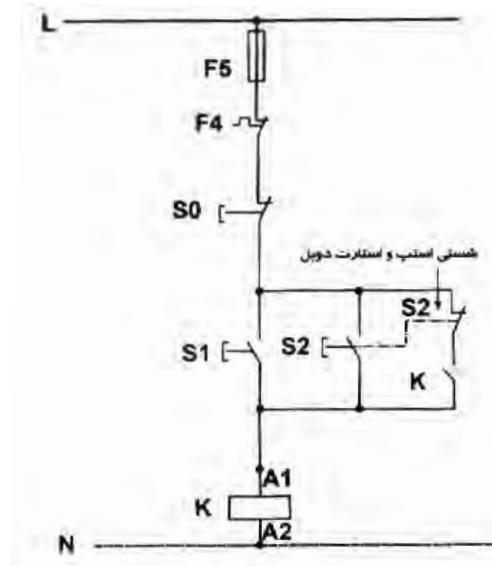

۲-۷۸-۳

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
کنتاکتور بی متال	تیغه‌های باز تیغه‌های بسته

۲- در صورت مشاهده‌ی عیوب در مدار، ابتدا عیوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.


علت:

.....

.....

.....

.....

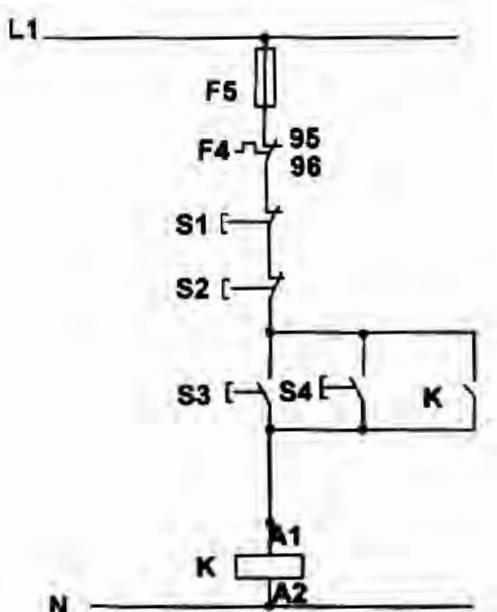

۲-۷۸-۴

پاسخ قسمت II - شکل (b)

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		


۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۲-۷۸) مشخصات آن را در جدول زیر بنویسید.

I- شماره‌ی مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشه‌ی مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

### نقشه‌ی مونتاژ

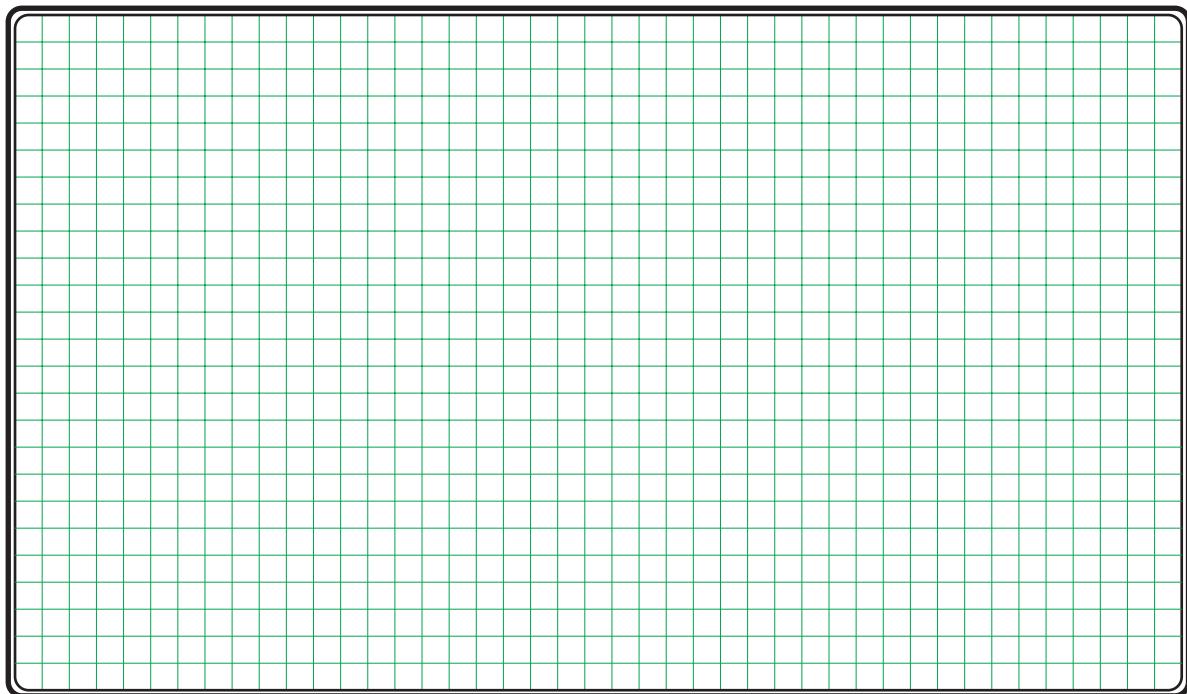

۶- نقشه‌ی خارجی کار عملی را رسم کنید.

### نقشه‌ی خارجی

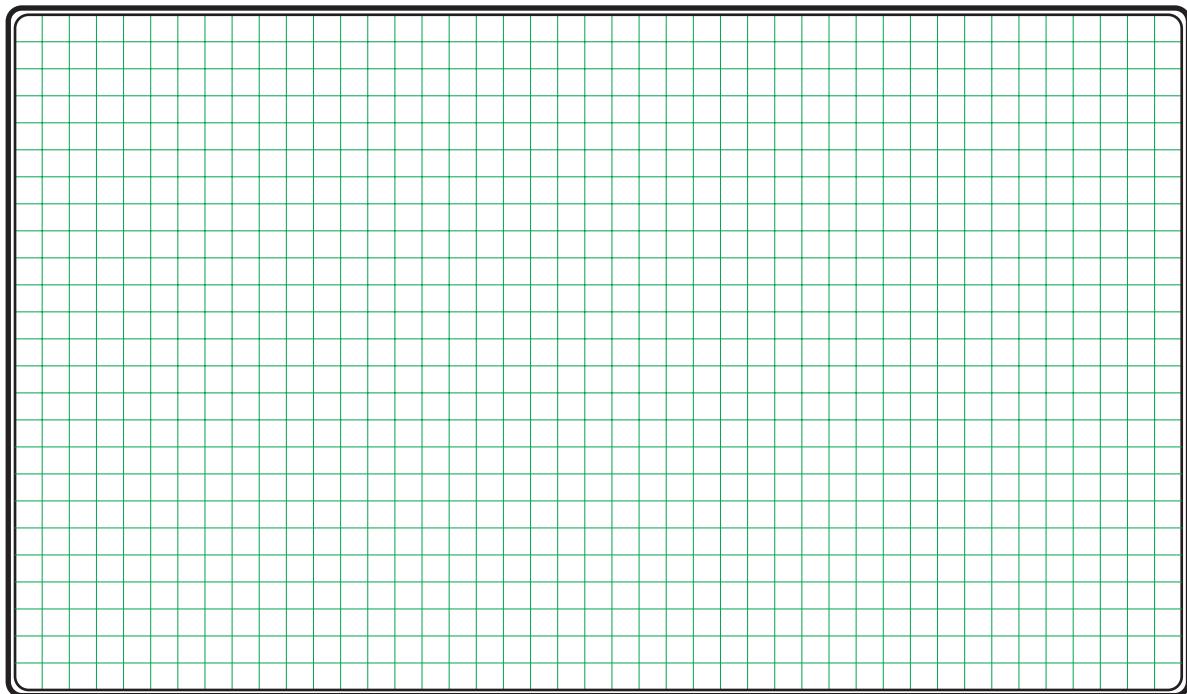

	ساعات آموزشی		
جمع	نظری	عملی	

## ۱۵-۲ کار عملی (۵)



**هدف:** راه اندازی موتور تک فاز به صورت چپگرد - راستگرد با استفاده از کنتاکتور

**وسایل و بجهزیات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M <sub>1</sub>	موتور تک فاز	
۲ عدد	K <sub>1</sub> M	کنتاکتور	
۲ عدد	F <sub>0</sub> F <sub>1</sub>	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F <sub>2</sub>	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استارت	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱ - ۲-۱۵ - شرح مدار


همان طوری که اشاره شد برای تغییر جهت گردش روتور در موتورهای تک فاز باید جهت جریان فقط در یکی از سیم پیچی های اصلی یا کمکی عوض شود. شکل ۲-۷۹ تصویر پلاک یک موتور تک فاز در حالت چپ گرد - راست گرد را نشان می دهد.

همانطوری که از تخته کلم موتور تک فاز شکل ۲-۷۸ مشخص است در اینجا جهت جریان در سیم پیچی کمکی عوض شده است.

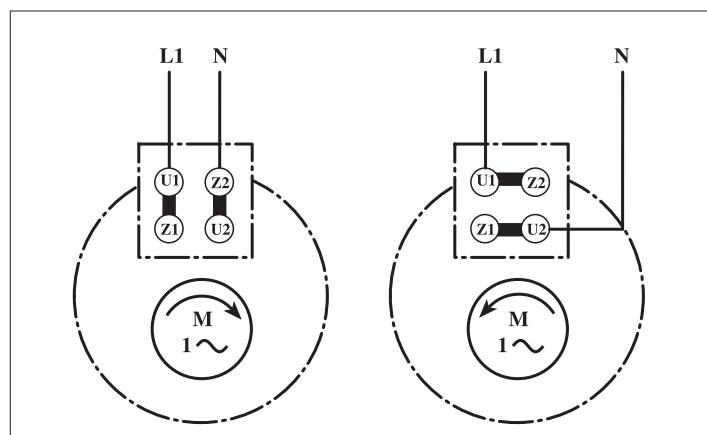


شکل ۲-۷۹

در شکل های ۲-۸۰ و ۲-۸۱ تصویر مدار اتصال داده شده روی تابلوی مدار چپ گرد - راست گرد سریع با کنتاکتور را مشاهده می کنید.

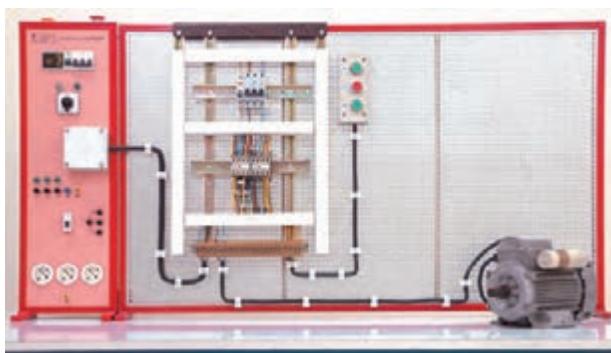


شکل ۲-۸۰

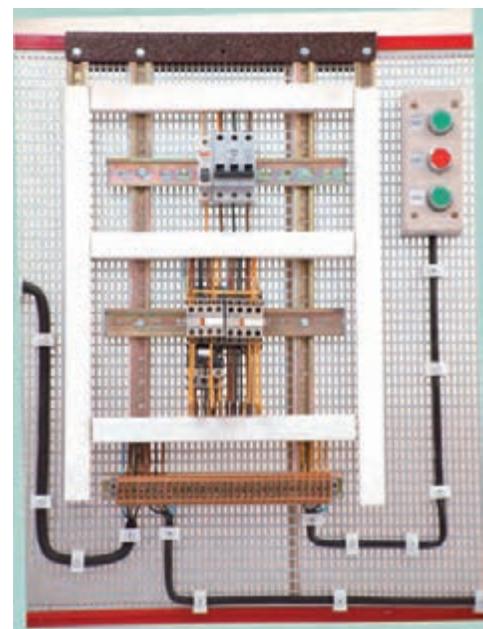


شکل ۲-۸۱

شکل ۲-۸۲ مدار فرمان مربوط به راه اندازی موتور تک فاز به صورت چپ گرد - راست گرد سریع را نشان می دهد. از این روش فقط برای موتورهای تک فاز بدون خازن یا با خازن دائم کار می توان استفاده کرد. همان طوری که ملاحظه می کنید شکل مدار فرمان و نحوه عملکرد، مشابه مدار فرمان چپ گرد - راست گرد سریع موتورهای سه فازه‌ی آسنکرون است یعنی با زدن استارت I جریان از طریق تیغه‌ی بسته‌ی  $M_2$  و بسته‌ی شیء II به بویین کنتاکتور  $M_1$  می‌رسد و موتور به صورت راست گرد کار می‌کند. با فشار بر شستی استپ، موتور خاموش می‌شود. هرگاه بر شستی استارت II فشار داده شود جریان از طریق تیغه‌ی بسته‌ی  $M_1$  و بسته‌ی شستی I به بویین کنتاکتور  $M_2$  می‌رسد و موتور در حالت چپ گرد کار می‌کند. همان‌طوری که قبلاً نیز اشاره شد علت استفاده از شستی‌های I و II به صورت دوبل چپ گرد - راست گرد شدن سریع موتور و همچنین به کارگیری تیغه‌های بسته‌ی  $M_1$  و  $M_2$  در مسیر بویین‌های  $K_1M$  و  $K_2M$  برای جلوگیری از همزمانی دو کنتاکتور است تا اتصالی کوتاه (اتصال دوفاز) رخ ندهد.

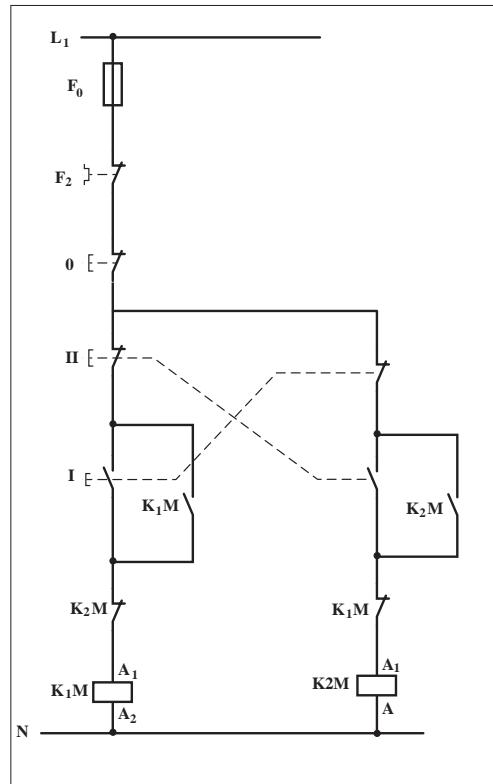

شکل ۸۲ - ۲


با کمی دقت در مدار قدرت شکل ۲-۸۳ درمی یا بیم که چهار تیغه‌ی باز استفاده شده از هر کنتاکتور به این خاطر است که از دو تیغه‌ی اول و دوم برای جریان رسانی به سیم پیچ اصلی و از دو تیغه‌ی سوم و چهارم کنتاکتور برای جریان رسانی به سیم پیچ کمکی استفاده شود. هر گاه کنتاکتور M<sub>1</sub>K حذف شود جهت جریان دو سیم پیچی اصلی و کمکی هم سو می‌شود و موتور راست گرد است و در صورتی که کنتاکتور M<sub>2</sub>K جذب شود جهت جریان در سیم پیچی کمکی عوض شده اما جهت جریان سیم پیچ اصلی ثابت می‌ماند و جهت گردش روتور عوض می‌شود. لازم به توضیح است در موتورهای تک فازه‌ای که از کلید گریز از مرکز استفاده شده باشد از مدار چپ گرد-راست گرد سریع نمی‌توان استفاده کرد. برای تغییر جهت موتور باید در بین حالت چپ گرد و راست گرد مدت زمانی را صبر کنیم تا دور موتور کم شده و کلید گریز از مرکز وصل شود و سیم پیچ کمکی را در مدار قرار دهد.

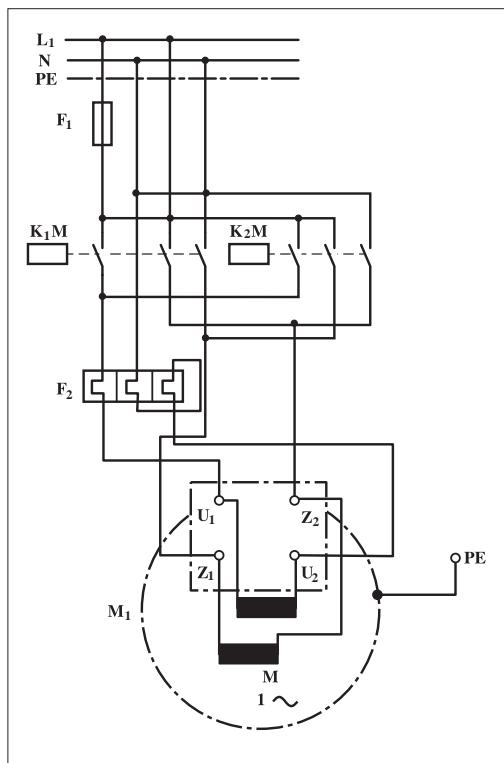

شکل ۸۳ - ۲

## ۲-۱۵-۲ - مراحل اجرای کار


نقشه‌ی مدار فرمان و قدرت شکل ۲-۸۴ که مربوط به راه اندازی موتور تک فاز به صورت چگرد - راستگرد است را تکمیل کنید.  
وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۲-۸۰ روی تابلو نصب کنید.  
مدار مورد نظر را به صورت نقشه‌ی خارجی روی تابلو اتصال دهید.

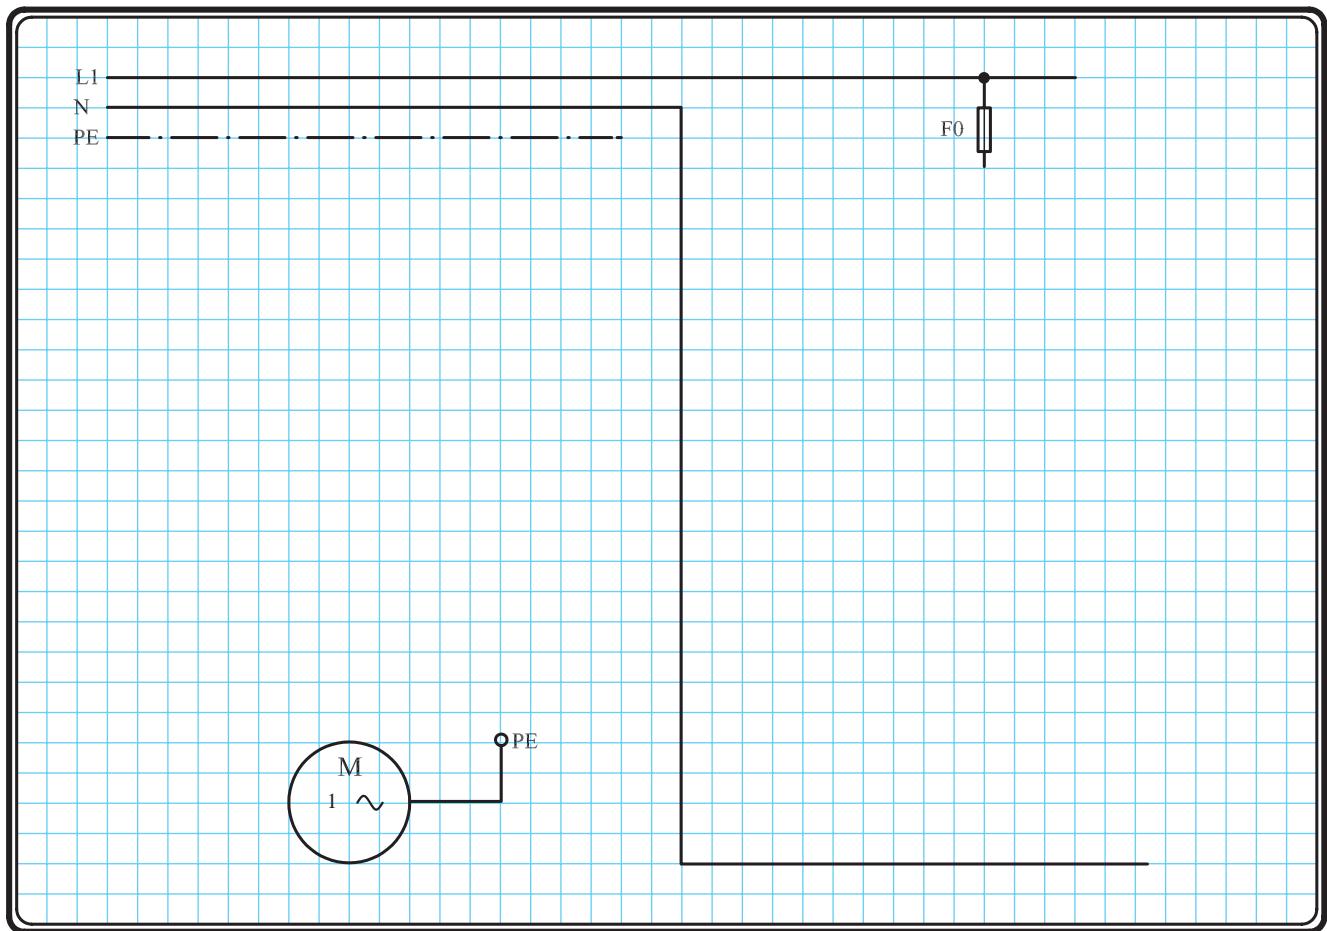

۲-۸۴ شکل

## خودآزمایی عملی

۱- شماره‌ی مسیرهای جریان و شماره‌ی کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

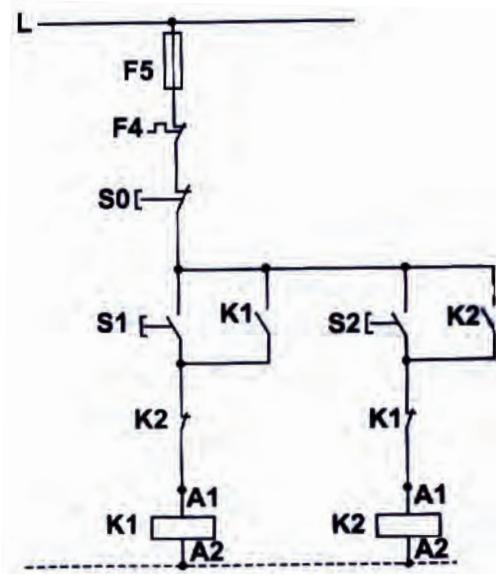


شکل ۲-۸۵-۳

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
تیغه‌های باز بی‌متال کنتاکتور تیغه‌های بسته بی‌متال	تیغه‌های باز بی‌متال کنتاکتور تیغه‌های بسته بی‌متال

۲- در صورت مشاهده‌ی عیب در مدار، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

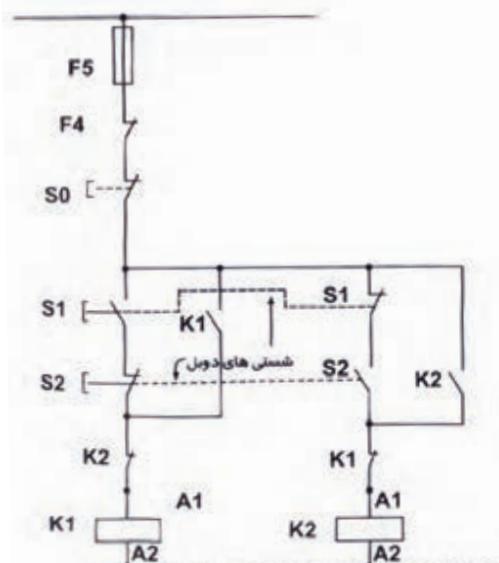

شکل ۲-۸۵-۴

پاسخ قسمت II - شکل (b)

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در

جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		


۴- برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۲-۸۵) مشخصات هریک از مدارهای فرمان را در نقشه

I- شماره‌ی مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشه‌ی مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

### نقشه‌ی مونتاژ

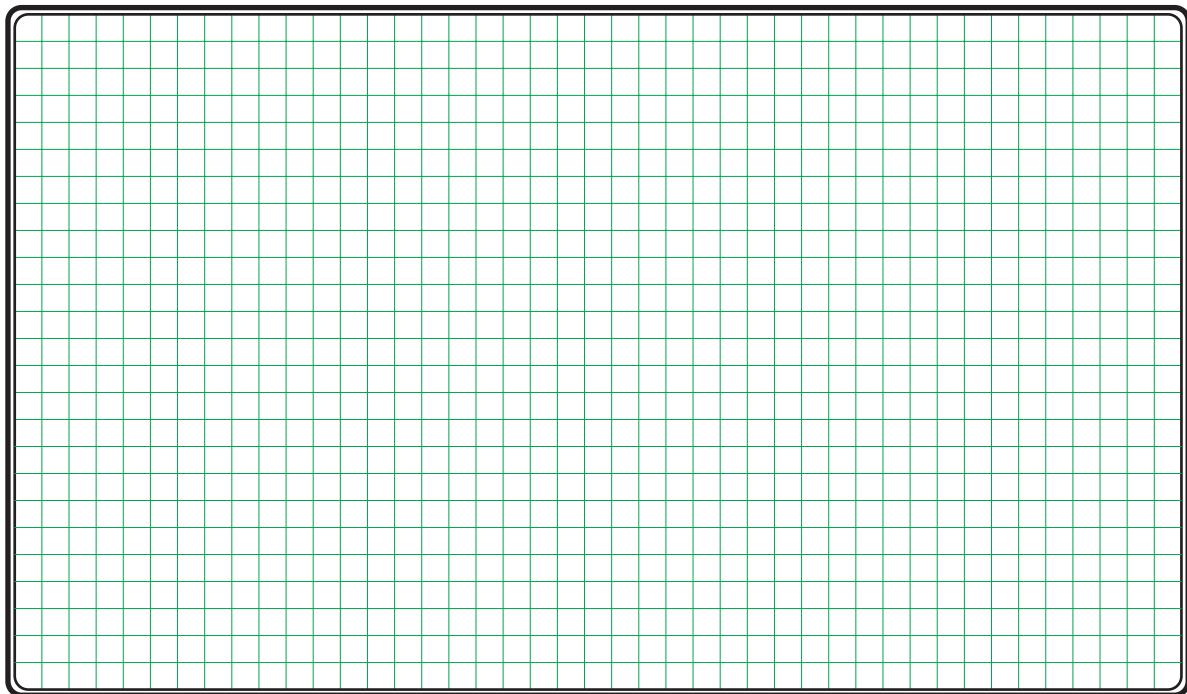

۶- نقشه‌ی خارجی کار عملی را رسم کنید.

### نقشه‌ی خارجی

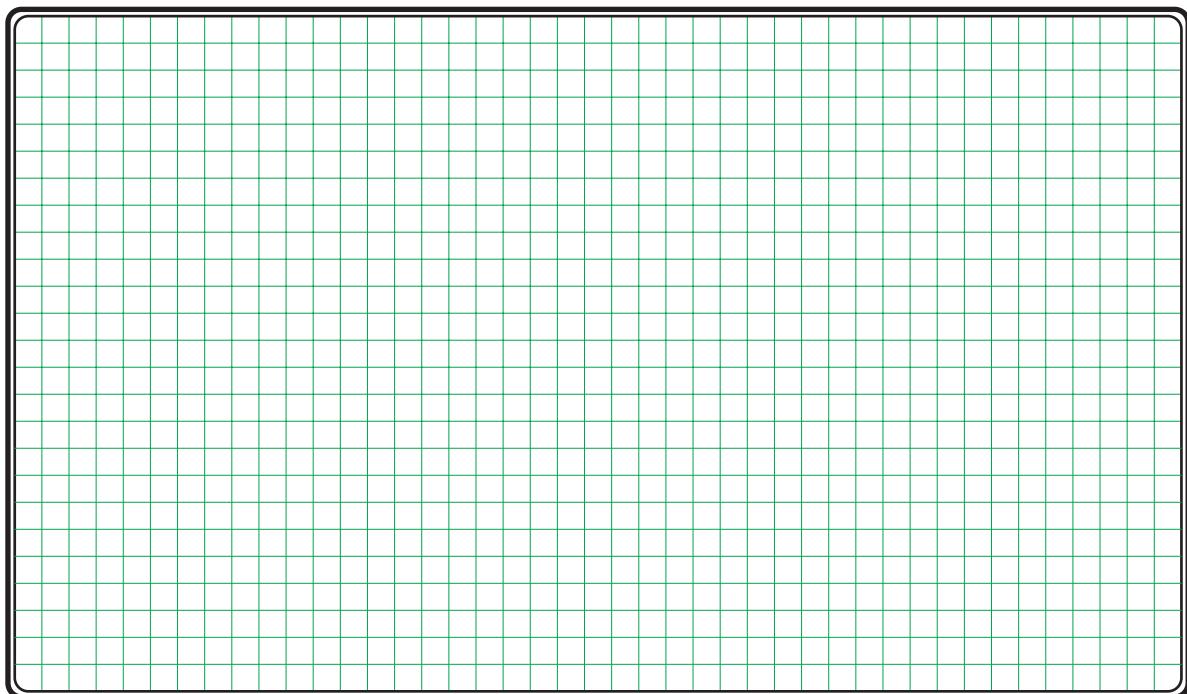



### ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

## ۱۶- کار عملی (۶)




**هدف:** راه اندازی موتور تک فاز تبدیل شده به تک فاز به صورت چگرد - راستگرد با حفاظت کامل

**وسایل و بجهزیات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	$M_1$	موتور تک فاز	
۳ عدد	$K_1 M$ $K_1$ $K_2$	کنتاکتور	
۲ عدد	$F_0$ $F_1$	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	$F_2$	بی مثال	
۱ عدد	۰	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استارت (دوبل)	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۲-۱۶ - شرح مدار

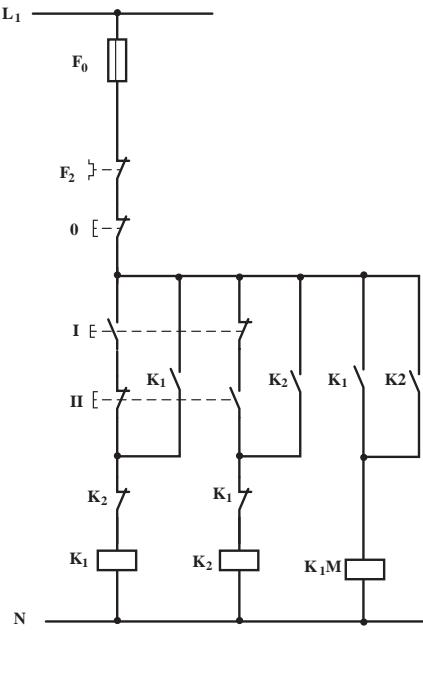

شکل ۲-۸۶

در برخی موارد مانند عدم دسترسی به برق سه فازی یا عدم دسترسی به موتورهای تک فاز با درنظر گرفتن توان و نوع موتور می‌توان موتورهای الکتریکی سه فاز را با کمک یک خازن در شبکه‌ی تک فاز راه اندازی کرد.

شکل ۱-۲۷ فصل اول حالات مختلف موتور با اتصال ستاره را نشان می‌دهد.


لازم به توضیح است، هر گاه موتور سه فازی با شبکه‌ی تک فاز راه اندازی می‌شود توان کمتری نسبت به توان نامی خود خواهد داشت. مدار فرمان شکل ۲-۸۶ راه اندازی موتور سه فاز تبدیل شده به تک فاز را نشان می‌دهد که در این مدار امکان چپ گرد - راست گرد شدن نیز پیش‌بینی شده است.

چگونگی عملکرد آن به این صورت است که با زدن شستی دوبل I جریان به بویین کنتاکتور کمکی  $K_1$  می‌رسد و در نتیجه تیغه‌های باز آن بسته می‌شود، کنتاکتور اصلی  $K_1M$  در مدار قرار می‌گیرد و موتور در یک جهت شروع به کار می‌کند.


هر گاه شستی دوبل II فشار داده شود مسیر جریان بویین کنتاکتور  $K_1$  قطع و به طور همزمان مسیر جریان کنتاکتور  $K_2$  وصل می‌شود در نتیجه تیغه‌ی باز  $K_2$  که در آن مسیر قرار دارد بسته می‌شود و کنتاکتور  $K_1M$  مجدداً در مدار قرار می‌گیرد و چون در این حالت در مدار قدرت محل قرار گرفتن خازن تغییر کرده است لذا موتور تغییر جهت می‌دهد.

مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز در شکل ۲-۸۷ نشان داده شده است.

با کمی دقیق در مدار قدرت مشاهده می‌کنیم هر گاه کنتاکتور کمکی  $K_1$  در مدار قرار گیرد با بسته شدن تیغه‌ی باز کنتاکتور، که در مدار قدرت قرار گرفته خازن  $C_1$  را بین سرهای  $U_1$  و  $W_1$  موتور قرار می‌دهد (شکل ۲-۸۸).

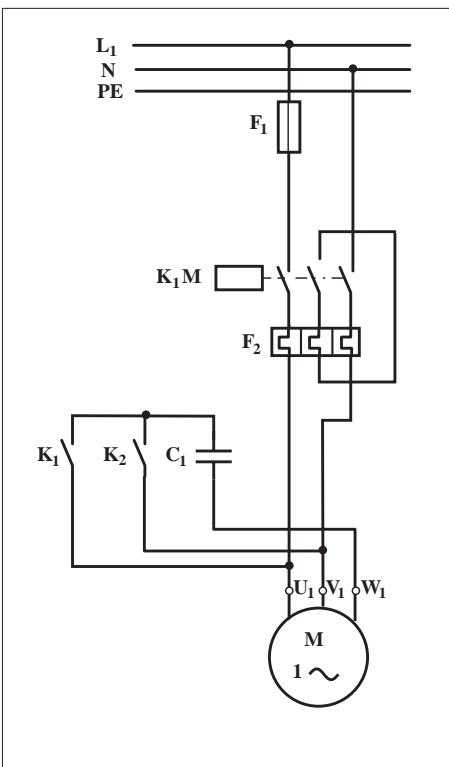


شکل ۲-۸۷

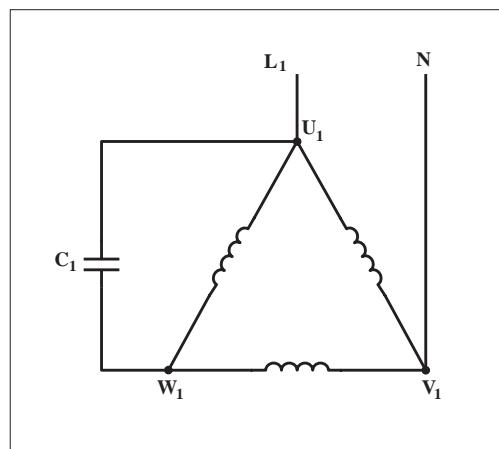


شکل ۲-۸۸

به همین ترتیب با قرار گرفتن کنتاکتور کمکی  $K_2$  در مدار تیغه‌ی باز آن که در مدار قدرت استفاده شده خازن  $C_1$  را بین سرهای  $V_1$  و  $W_1$  موتور قرار می‌دهد (شکل ۲-۸۹).

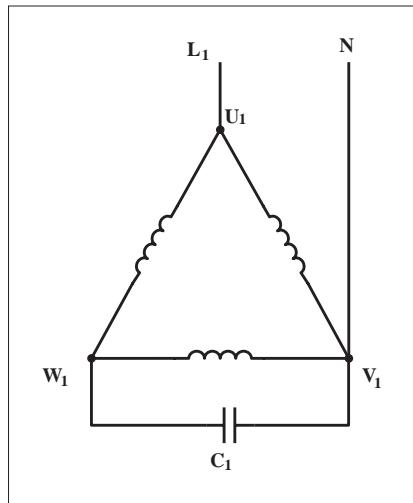

شکل ۲-۸۹

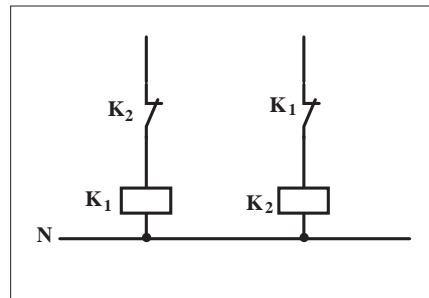

شکل ۲-۹۰

### تذکرہ:




هیچ گاه کنتاکتورهای  $K_1$  و  $K_2$  نباید به طور همزمان در مدار قرار گیرند (جذب شوند) زیرا در این صورت اتصال کوتاه رخ می‌دهد. برای جلوگیری از این مسئله باید مشابه مدار فرمان شکل ۲-۹۰ از تیغه‌های بسته  $K_1$  و  $K_2$  در مسیر بوبین کنتاکتورها به صورت مخالف استفاده کرد.

## ۲-۱۶-۲ - مراحل اجرای کار

نقشه‌ی مدار فرمان و قدرت شکل ۲-۹۱ که مربوط به راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از شبکه‌ی تک فاز و به صورت چیگرد - راستگرد است را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۲-۸۶ و ۲-۸۷ روی تابلو نصب کنید.  
مدار مورد نظر را به صورت نقشه‌ی خارجی روی تابلو اتصال دهید.

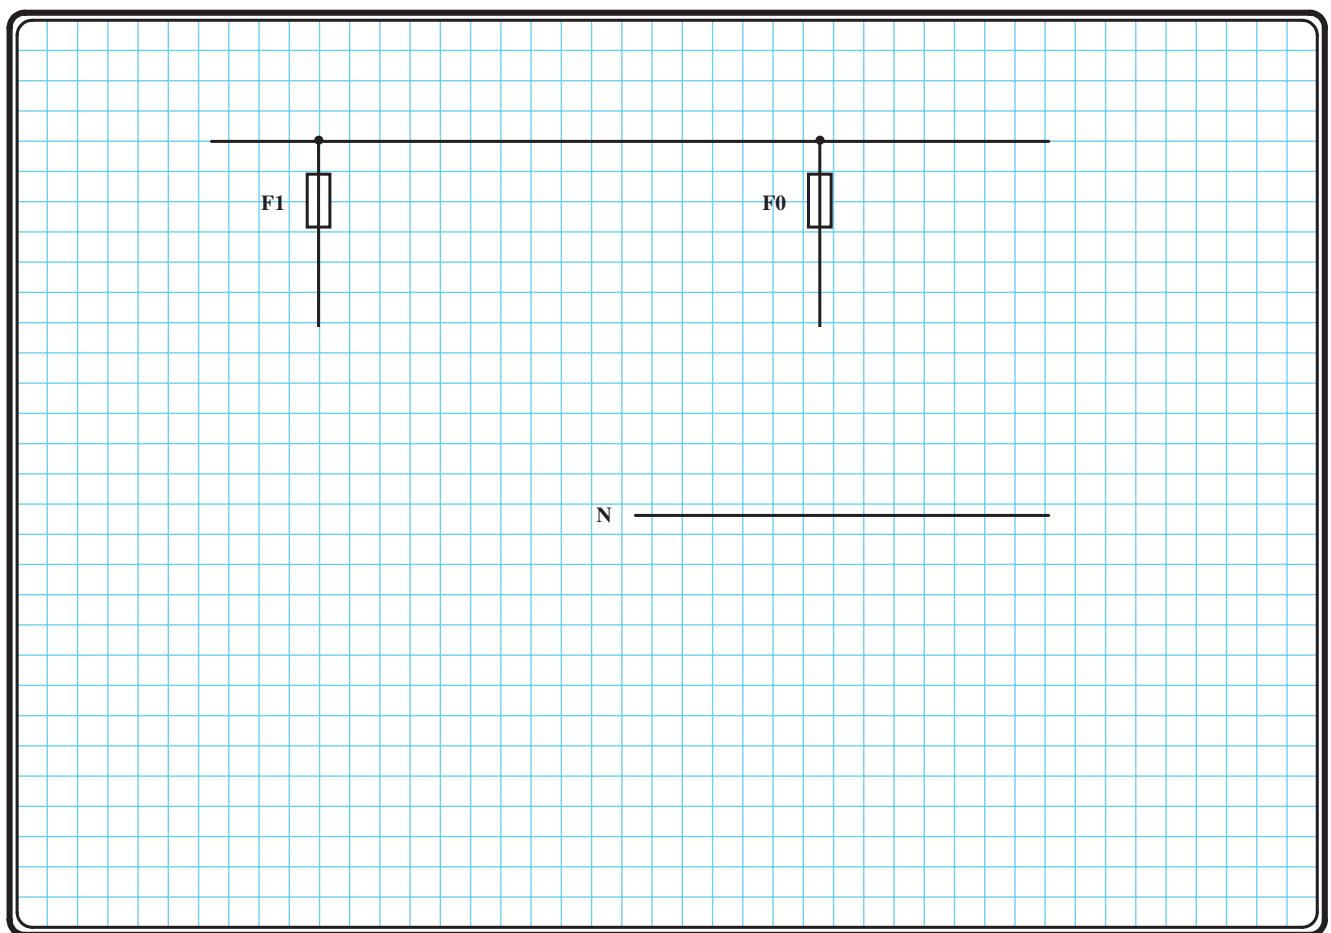


شکل ۲-۹۱



## خودآزمایی عملی

۱- شماره‌ی مسیرهای جریان و شماره‌ی کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

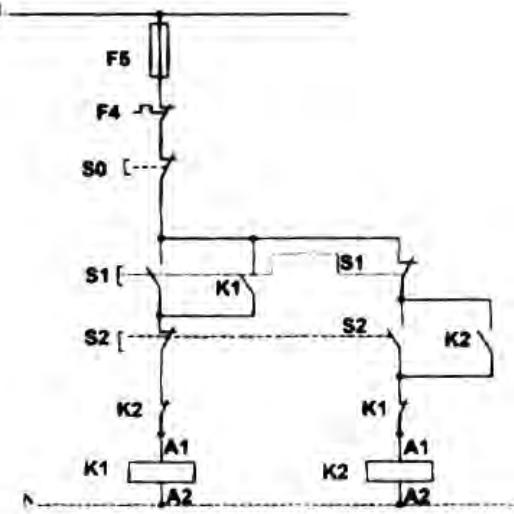

۲-۹۲-a شکل

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال  	کنتاکتور تیغه‌های باز بسته  

۲- در صورت مشاهده‌ی عیب در مدار، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در

جدول زیر بنویسید.


ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده

در شکل ( ۲-۹۲ )

I- شماره‌ی مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

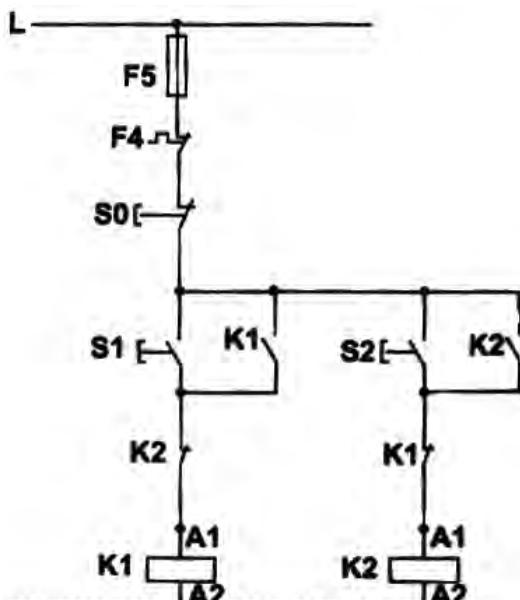


۲-۹۲-b شکل

پاسخ قسمت II - شکل (b)


۵- نقشه‌ی مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

### نقشه‌ی مونتاژ

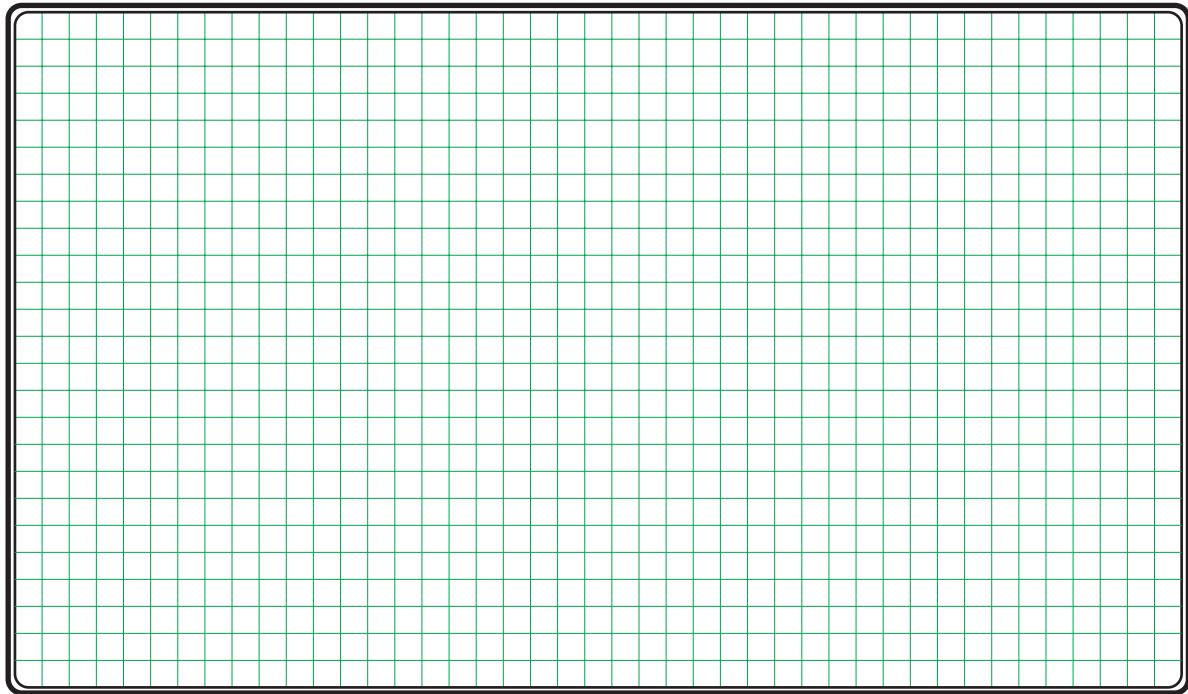

۶- نقشه‌ی خارجی کار عملی را رسم کنید.

### نقشه‌ی خارجی

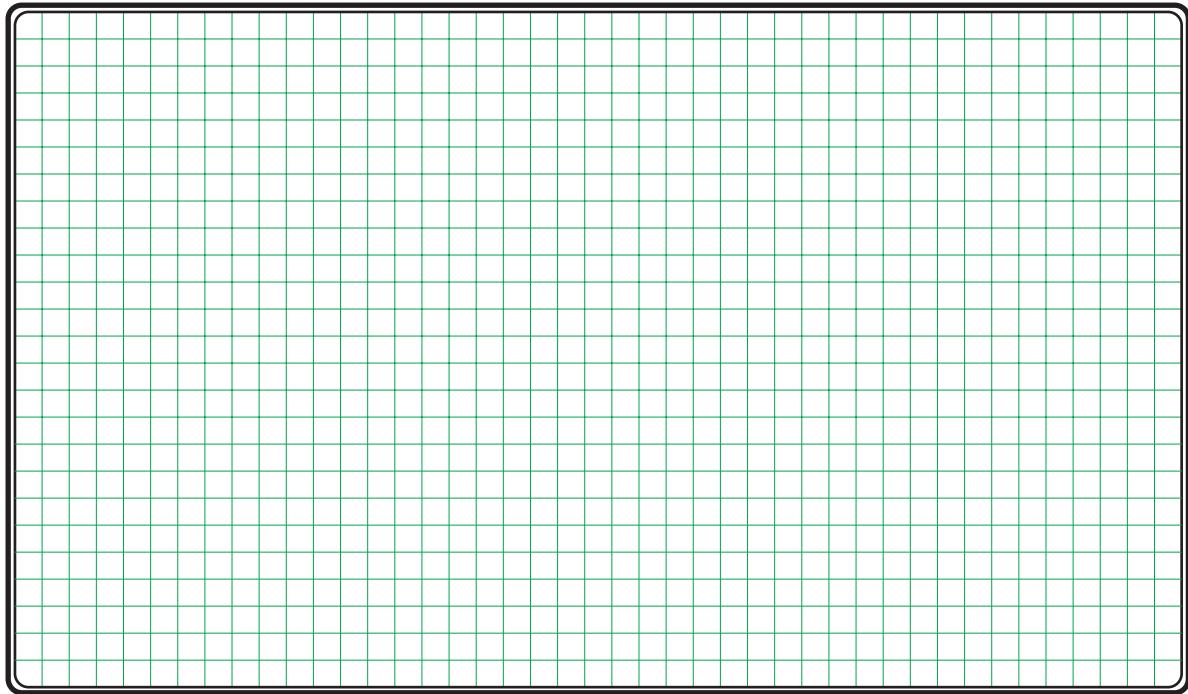

### خودآزمایی عملی (۱)




۱- مدار الکتریکی موتورهای تک فاز در حالات زیر را رسم کنید.

الف) با راه انداز مقاومتی

ب) با راه انداز خازن موقتی


ج) با راه انداز خازن دائم کار

د) با راه انداز خازن دائم کار موقتی

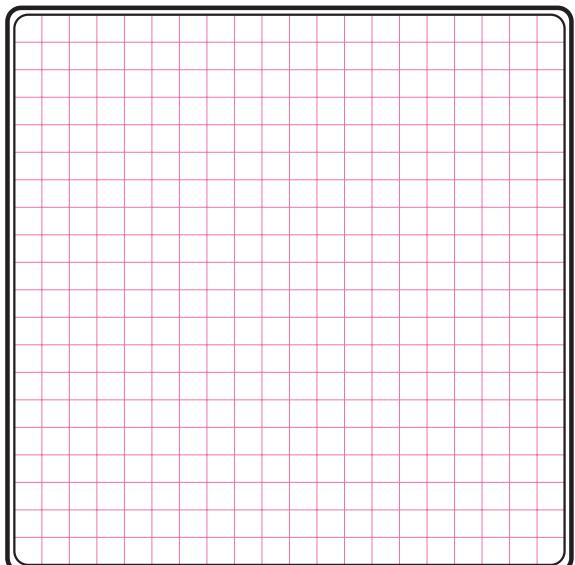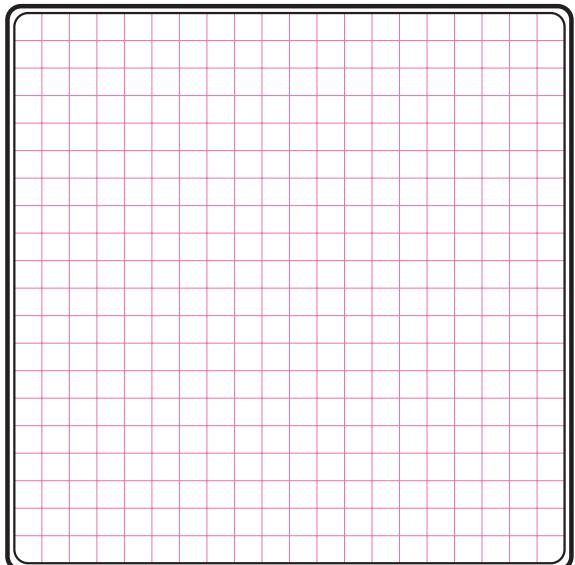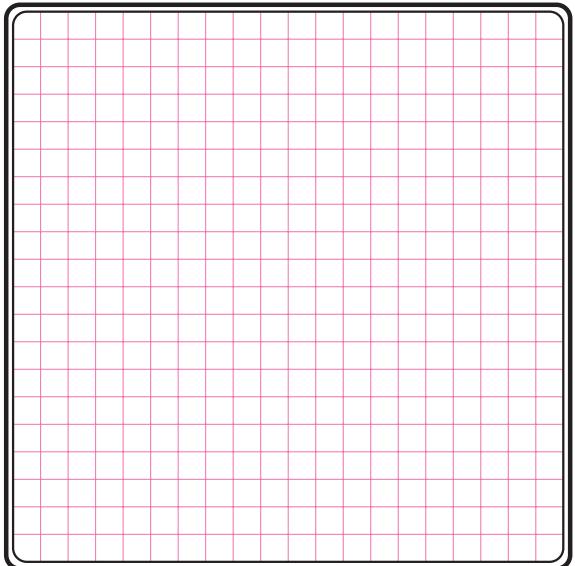


۲- با رسم شکل ساده‌ای، ساختمان داخلی و طرز کار موتور قطب چاکدار را شرح دهید.



۳- نمای تخته کلم موتورهای تک فاز رپولسیونی و یونیورسال را رسم کنید.

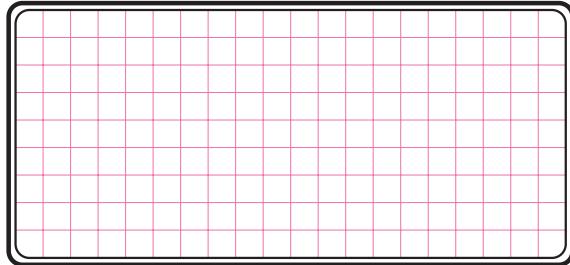


۴- مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید زبانه‌ای دارای حالت start را رسم کنید.

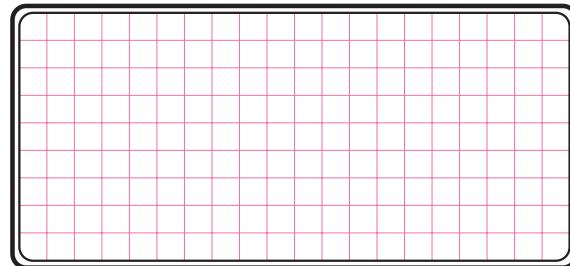

۵- مدار الکتریکی شکل زیر که مربوط به راه اندازی موتور تک فاز است را رسم کنید.

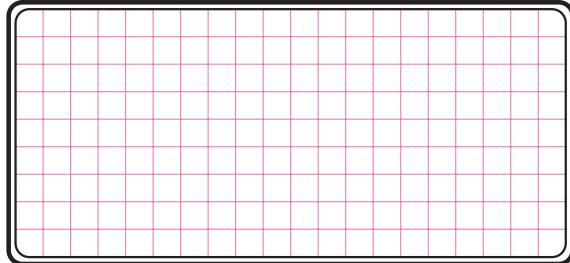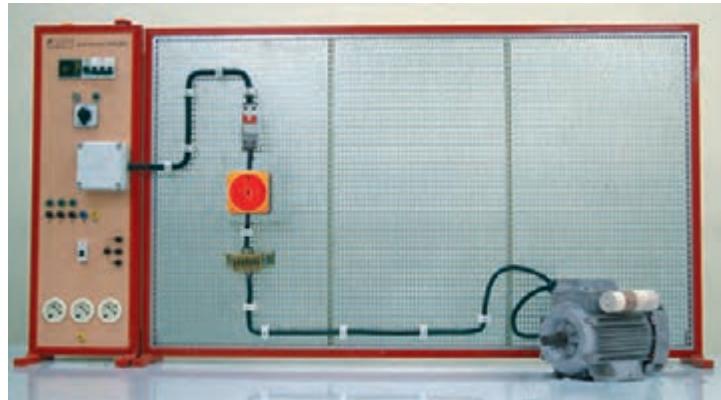

۶- مدار فرمان راه اندازی ساده‌ی موتور تک فاز را رسم کنید.

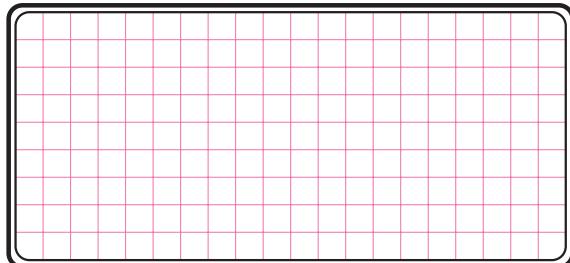


۷- مدار قدرت راه اندازی موتور تک فاز به صورت چپ گرد - راست گرد را رسم کنید.



## خودآزمایی عملی (۲) – (کار عملی)

- مدار فرمان و قدرت مربوط به یک موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی که در شبکه‌ی تک فاز می‌تواند با میکروسوئیچ (محدود کننده حرکت) به صورت چپ گرد - راست گرد کار کند را رسم کنید.
- مدار مورد نظر را روی تابلو اتصال دهید.
- طرز کار مدار خواسته شده را بررسی کرده و آزمایش کنید.

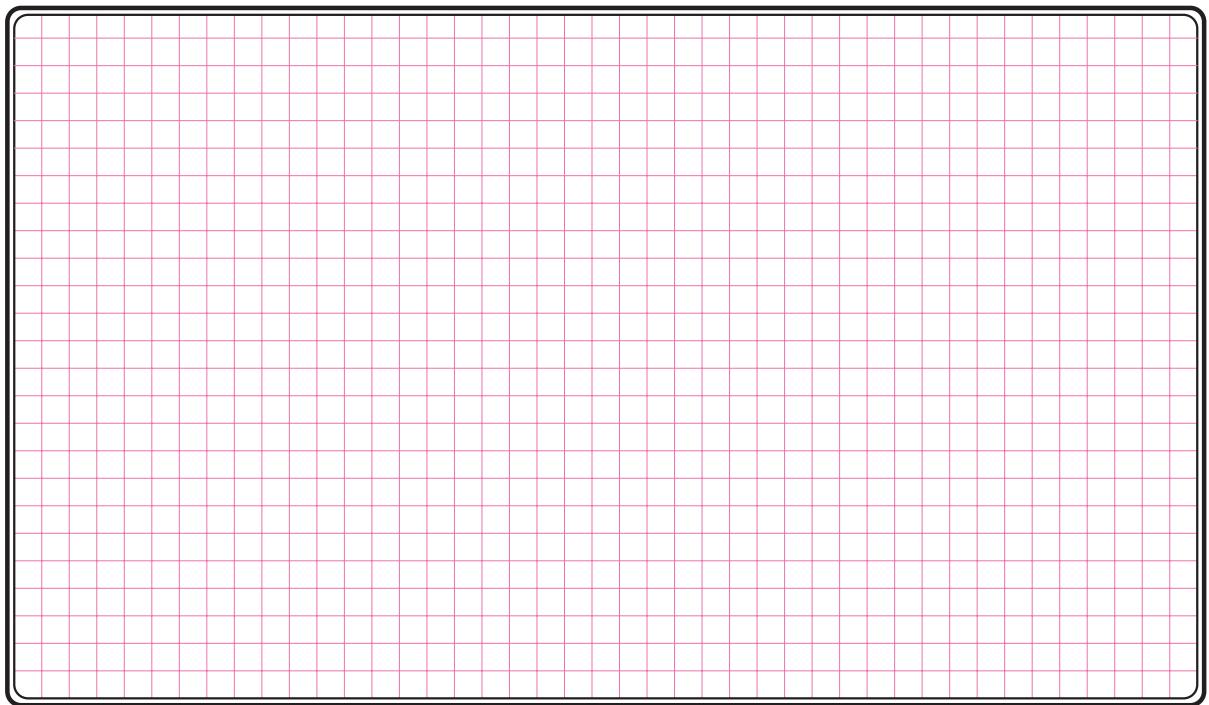

## آزمون پایانی (۲)

۱- محدوده‌ی توان موتورهای تک فاز چقدر است؟

الف)  $\frac{1}{4}$  اسب بخار تا چند مگاوات      ب)  $4$  کیلو وات تا چند مگاوات

ج)  $\frac{1}{4}$  اسب بخار تا چند اسب بخار      د)  $4$  اسب بخار تا چند کیلو وات

۲- کدام مورد از جمله انواع موتورهای تک فاز نیست؟

الف) قطب چاک دار      ب) روتور سیم پیچی

ج) اونیورسال      د) رلوکتانسی

۳- موتورهای قطب چاکدار جزو کدامیک از انواع موتورهای تک فاز قرار می‌گیرند؟

الف) سنکرون بدون تحریک      ب) سری

ج) دفعی      د) اندوکسیونی (القایی)

۴- نقش «سیم پیچ راه انداز» در موتورهای تک فاز چیست؟

الف) ایجاد فوران کمکی (فوران درم)

ب) ایجاد تغییر جریان مناسب

ج) ایجاد خاصیت سلفی بیشتر

د) ایجاد تغییر سرعت

۵- برای ایجاد دو میدان مغناطیسی در فضای اطراف استاتور موتور تک فاز دو سیم پیچی را با ..... درجه اختلاف فاز ..... در شیارهای استاتور قرار می‌دهند؟

الف)  $90^\circ$  - زمانی      ب)  $120^\circ$  - زمانی

ج)  $90^\circ$  - الکتریکی (مکانی)      د)  $120^\circ$  - الکتریکی (مکانی)

۶- در موتورهای با خازن دائم کار از یک خازن ..... که ظرفیت آن ..... از خازن‌های الکترولیتی است استفاده می‌شود.

الف) روغنی - کمتر      ب) میکا - بیشتر

ج) میکا - کمتر      د) روغنی - بیشتر

۷- محدوده‌ی قدرت موتورهای با فاز شکسته چند اسب بخار است؟

الف)  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{1}{3}$       ب)  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{1}{4}$

ج)  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{1}{5}$       د)  $\frac{1}{3}$  تا  $\frac{1}{4}$

۸- مotor کولرهای آبی از چه نوعی است؟

الف) با فاز شکسته      ب) رپولسیونی

ج) دفعی      د) قطب چاکدار

۹- دلیل استفاده از خازن در موتورهای تک فاز چیست؟

الف) افزایش توان      ب) افزایش گشتاور در راه اندازی

ج) افزایش ضریب بهره      د) افزایش ضریب توان دواته

۱۰- خازن به کار رفته در موتورهای راه انداز خازنی از چه نوعی است؟

الف) عدسی      ب) میکا

ج) الکترولیتی      د) سرامیکی

۱۱- کلید گریز از مرکز در ..... دور نامی و برای خارج کردن ..... از مدار موتورهای تک فاز عمل می کنند.

الف) ۷۵% - سیم پیچ اصلی      ب) ۷۵% - سیم پیچ کمکی

ج) ۶۵% - سیم پیچ اصلی      د) ۶۵% - سیم پیچ کمکی

۱۲- محدوده‌ی قدرت موتورهای با راه انداز خازنی چقدر است؟

الف) بیشتر از اسب بخار      ب) کمتر از ۷۰ وات

ج) کمتر از اسب بخار      د) حدود ۱۰ وات

۱۳- برای تغییر جهت گردش موتورهای تک فاز باید ..... را عوض کرد.

الف) جای دو فاز

ب) جهت جریان در سیم پیچی های اصلی و کمکی

ج) جای فاز و نول دو سر سیم پیچ های اصلی و کمکی

د) جهت جریان در سیم پیچی کمکی

۱۴- ظرفیت خازن موتورهای با خازن دائم کار نسبت به خازن موتورهای با راه انداز خازنی ..... است.

الف) بیشتر      ب) کمتر

ج) برابر      د) ارتباطی با یکدیگر ندارند

۱۵- کدام مورد از خصوصیات موتورهای با خازن دائم کار نیست؟

الف) افزایش ضریب قدرت      ب) داشتن کلید گریز از مرکز

ج) افزایش راندمان      د) آرام کار کردن موتور

۱۶- موتور پنکه های سقفی از کدام نوع است؟

الف) خازن راه انداز      ب) موتور دو خازنی

ج) سنکرون بدون تحریک      د) خازن دائم کار

۱۷- در موتورهای با قطب چاکدار برای ایجاد میدان مغناطیسی که دارای اختلاف فاز باشد

از چه قطعه‌ای استفاده می شود؟

الف) خازن راه انداز      ب) خازن دائم کار

ج) حلقه اتصال کوتاه      د) روتور سیم پیچی شده

۱۸- در ابتدای راه اندازی موتورهای تک فاز دو خازنی، سیم پیچ کمکی با دو خازن ..... شده به صورت ..... قرار می گیرد.

الف) سری - موازی      ب) سری - سری

ج) موازی - سری      د) موازی - موازی

۱۹- موتورهای تک فاز دو خازنی، قدرت تحمل اضافه بار تا چند درصد  
بارنامی را دارند؟

الف) ۲۰      ب) ۲۵      ج) ۳۰      د) ۳۵

۲۰- محدوده‌ی قدرت موتورهای قطب چاکدار چند اسب بخار است؟

الف)  $\frac{1}{8}$  تا  $\frac{1}{6}$       ب)  $\frac{1}{6}$  تا  $\frac{1}{4}$       ج)  $\frac{1}{250}$  تا  $\frac{1}{3}$       د)  $\frac{1}{3}$  تا  $\frac{1}{8}$

۲۱- اساس کار موتورهای رپولسیونی بر مبنای نیروی ..... است؟

الف) جاذبه      ب) دافعه

ج) میدان دوران      د) ایجاد میدان مغناطیسی کمکی

۲۲- در موتورهای دفعی اگر محور جاروبک عمود بر قطب‌ها قرار گیرد  
جريان عبوری از آرمیچر چه قدر است؟

الف)  $\frac{1}{4}$  مقدار نامی      ب)  $\frac{1}{3}$  مقدار نامی

ج)  $\frac{1}{2}$  مقدار نامی      د) صفر

۲۳- از موتورهای القایی رپولسیونی در مواردی که احتیاج به ..... است  
استفاده می‌شود.

الف) گشتاور کم

ج) جریان دهنده

۲۴- سیم پیچی آرمیچر و میدان مغناطیسی در موتورهای اوینیورسال به چه  
صورت اتصال دارند؟

الف) موازی      ب) سری

ج) ترکیبی      د) به نوع بار بستگی دارد

۲۵- در کدامیک از وسایل زیر موتور اوینیورسال به کار نمی‌رود؟

الف) جاروبرقی      ب) دریل دستی

ج) مخلوط کن      د) پمپ آب

۲۶- راه اندازی موتورهای رلوکتانسی مشابه کدامیک از موتورها است؟

الف) اوینیورسال      ب) راه انداز خازنی

ج) القایی      د) رپولسیونی

۲۷- موتورهایی که براساس خاصیت پس ماند مغناطیسی کار می‌کنند چه  
نام دارند؟

الف) هیسترزیسی      ب) رلوکتانسی

ج) فاز شکسته      د) اوینیورسال

۲۸- حروف اختصاری و تخته کلم شکل رو به رو مربوط به کدام موتور است؟

الف) رپولسیونی

ب) اونیورسال

ج) هیسترزیسی

د) قطب چاکدار



۲۹- برای اینکه موتور تک فاز به صورت چپ گرد کار کند تخته کلم آن که در شکل زیر نشان داده شده را به چه صورت باید به شبکه اتصال داد؟

الف)  $U_2 \xrightarrow{\text{به}} Z_1 \xrightarrow{\text{به}} L_1$  و  $U_1 \xrightarrow{\text{به}} Z_2 \xrightarrow{\text{به}} N$

ب)  $U_1 \xrightarrow{\text{به}} Z_1 \xrightarrow{\text{به}} N$  و  $U_1 \xrightarrow{\text{به}} Z_2 \xrightarrow{\text{به}} L_2$

ج)  $U_2 \xrightarrow{\text{به}} Z_2 \xrightarrow{\text{به}} L_1$  و  $U_1 \xrightarrow{\text{به}} Z_1 \xrightarrow{\text{به}} N$

د)  $Z_2 \xrightarrow{\text{به}} Z_1 \xrightarrow{\text{به}} L_1$  و  $U_1 \xrightarrow{\text{به}} U_2 \xrightarrow{\text{به}} L_1$

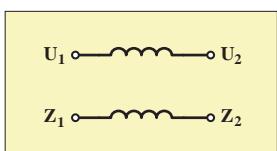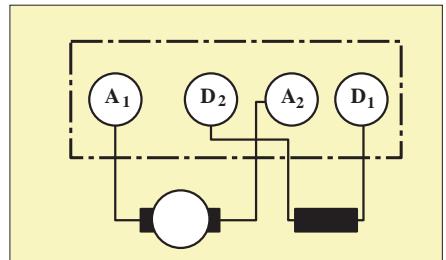

۳۰- حروف اختصاری I.KL.B روی پلاک موتور نشان دهنده چیست؟

الف) نوع کار

ب) نوع محافظت موتور

ج) کلاس عایقی

د) ضریب توان موتور

۳۱- بر روی پلاک موتور حروف و اعداد  $C_A = 80_{\mu F}$  بیانگر چیست؟

الف) ظرفیت خازن راه انداز

ب) ظرفیت خازن دائم کار

ج) ظرفیت خازن برای اصلاح ضریب قدرت

د) ظرفیت خازن صافی

۳۲- با توجه به پلاک موتورهای الکتریکی تک فاز شرایط و نوع کار ماشین را براساس کدام عامل می توان تشخیص داد؟

الف) VDE

ب) nr

ج) IP

د) S<sub>1</sub>

۳۳- معمولاً برای تغییر جهت گردش موتور اونیورسال چه کار می کنند؟

الف) عوض کردن سرو ته سیم پیچ کمکی

ب) عوض کردن جهت جریان در آرمیچر

ج) عوض کردن جهت جریان در سیم پیچ اصلی و کمکی

د) عوض کردن جهت گردش محرک مکانیکی

۳۴- شکل سمت راست چه نوع موتوری را نشان می دهد؟

الف) موتور سه فاز اوتو رور قفسی

ب) موتور تک فاز شکسته

ج) موتور تک فاز با خازن راه انداز

د) موتور تک فاز دو خازنی

۳۵- کدام یک از موتورهای تک فاز برای راه اندازی بارهای سنگین مناسب است؟

الف) فاز شکسته

ب) با خازن دائم کار

ج) با خازن دائم کار و راه انداز

د) اونیورسال



پاسخ پیش آزمون (۲)

د	ج	ب	الف	- ٦
د	ج	ب	الف	- ٧
د	ج	ب	الف	- ٨
د	ج	ب	الف	- ٩
د	ج	ب	الف	- ١٠

د	ج	ب	الف	- ١
د	ج	ب	الف	- ٢
د	ج	ب	الف	- ٣
د	ج	ب	الف	- ٤
د	ج	ب	الف	- ٥

پاسخ آزمون پایانی (۲)

د	ج	ب	الف	-٢١
د	ج	ب	الف	-٢٢
د	ج	ب	الف	-٢٣
د	ج	ب	الف	-٢٤
د	ج	ب	الف	-٢٥
د	ج	ب	الف	-٢٦
د	ج	ب	الف	-٢٧
د	ج	ب	الف	-٢٨
د	ج	ب	الف	-٢٩
د	ج	ب	الف	-٣٠
د	ج	ب	لف	-٣١
د	ج	ب	لف	-٣٢
د	ج	ب	لف	-٣٣
د	ج	ب	لف	-٣٤
د	ج	ب	لف	-٣٥

د	ج	ب	الف	- ١
د	ج	ب	الف	- ٢
د	ج	ب	الف	- ٣
د	ج	ب	الف	- ٤
د	ج	ب	الف	- ٥
د	ج	ب	الف	- ٦
د	ج	ب	الف	- ٧
د	ج	ب	الف	- ٨
د	ج	ب	الف	- ٩
د	ج	ب	الف	- ١٠
د	ج	ب	الف	- ١١
د	ج	ب	الف	- ١٢
د	ج	ب	الف	- ١٣
د	ج	ب	الف	- ١٤
د	ج	ب	الف	- ١٥
د	ج	ب	الف	- ١٦
د	ج	ب	الف	- ١٧
د	ج	ب	الف	- ١٨
د	ج	ب	الف	- ١٩
د	ج	ب	الف	- ٢٠



# واحد کار سوم



## راه اندازی ترانسفورماتورهای تک فاز

هدف کلی

راه اندازی انواع ترانسفورماتورهای تک فاز (افزاینده — کاهنده — ایزوله)

هدف های رفتاری : هنرجو پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱— ترانسفورماتور را تعریف کند.
- ۲— لزوم استفاده و زمینه‌ی کاربردی ترانسفورماتور در مدارهای الکتریکی را توضیح دهد.
- ۳— ساختمان ترانسفورماتورهای تک فاز را شرح دهد.
- ۴— خصوصیات ورق‌های هسته‌ی ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۵— علت ورق ورق ساختن هسته‌ی ترانسفورماتور را شرح دهد.
- ۶— انواع ترانسفورماتورهای تک فاز را بیان کند.
- ۷— شکل انواع ورق‌های ترانسفورماتور را نام ببرد.
- ۸— اساس کار ترانسفورماتور و چگونگی القار را شرح دهد.
- ۹— ترانسفورماتور ایده‌آل را تعریف کند.
- ۱۰— رابطه‌ی ضریب تبدیل ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۱۱— ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده را تعریف کند.
- ۱۲— ارتباط بین ولتاژها، جریان‌ها و تعداد دور سیم پیچ‌های ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۱۳— ترانسفورماتور یک‌به‌یک (ایزوله) را تعریف نماید.
- ۱۴— ترانسفورماتور کاهنده، افزاینده و یک‌به‌یک را در مدار قرار دهید و طرز کار آن را بررسی کند.



## پیش آزمون (۳)

- ۱- در وسایل خانگی برای کاهش ولتاژ برق شهر از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- الف) پل دیود  
ب) ترانسفورماتور  
ج) لامپ‌های کوچک نئون  
د) سری کردن مقاومت کربنی
- ۲- علت کاهش ولتاژ کار در وسایل خانگی و یا اسباب بازی‌های کودکان چیست؟
- الف) کم شدن هزینه برق مصرفی  
ب) افزایش عمر مفید دستگاه  
ج) جلوگیری از برق گرفتگی  
د) کاهش ضریب قدرت
- ۳- ترانسفورماتور ایده‌آل به چه ترانسفورماتوری گفته می‌شود؟
- الف) توان ورودی و خروجی مساوی داشته باشد  
ب) تلفات موجود در آن صفر باشد  
ج) راندمان ترانسفورماتور صد درصد باشد  
د) هر سه مورد
- ۴- در ترانسفورماتور کاهنده‌ی ایده‌آل قطر سیم سیم‌پیچی اولیه نسبت به قطر سیم سیم‌پیچ ثانویه چگونه است؟
- الف) ضخیم‌تر  
ب) نازک‌تر  
ج) بستگی به قدرت دارد  
د) نامعین
- ۵- در ترانسفورماتورهای افزاینده، کدام مورد درباره‌ی سیم‌پیچ ثانویه صحیح است؟
- الف) فرکانس زیاد‌تر  
ب) ولتاژ زیاد‌تر  
ج) ولتاژ کم‌تر  
د) فرکانس کم‌تر

### ۳-۱- آشنایی با ترانسفورماتور تک فاز

ترانسفورماتور، یک مبدل ولتاژ می‌باشد و برای تبدیل ولتاژ در شبکه‌ها و وسایل الکتریکی و الکترونیکی از آن استفاده می‌شود. ترانسفورماتور در نوع انرژی الکتریکی تغییری ایجاد نمی‌کند فقط انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ، جریان و فرکانس مشخص دریافت می‌کند و بدون هیچگونه تغییری در فرکانس، آن را تحت ولتاژ و جریان دیگری تحویل می‌دهد.

افزایش ولتاژ در انتقال انرژی الکتریکی جهت کم کردن تلفات در خطوط انتقال از جمله کاربردهای ترانسفورماتور می‌باشد همچنین کاهش یا افزایش ولتاژ در دستگاه‌های الکترونیکی از دیگر کاربردهای ترانسفور می‌باشد. نمونه‌هایی از ترانسفورماتور را در شکل‌های ۳-۱ و ۳-۲ مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱



شکل ۳-۲

### ۳-۲- ساختمان ترانسفورماتور


ترانسفورماتور تشکیل شده است از یک هسته‌ی آهنی فرومغناطیس که بر روی آن دو سیم پیچ قرار دارد. این دو سیم پیچ نسبت به یکدیگر و نسبت به هسته عایق هستند، یعنی هیچ ارتباط الکتریکی بین آن‌ها برقرار نمی‌باشد. شکل ۳-۳ تصویر واقعی یک ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

در شکل ۳-۴ شما از یک ترانسفورماتور ارائه شده است. سیم پیچی که به منبع ولتاژ متصل می‌شود «سیم پیچ اولیه»<sup>۱</sup> نام دارد. این سیم پیچ انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ  $V_1$  و  $I_1$  جریان دریافت می‌کند.

سیم پیچی که به بار متصل می‌شود «سیم پیچ ثانویه»<sup>۲</sup> نامیده می‌شود. این سیم پیچ انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ  $V_2$  و جریان  $I_2$  به بار اعمال می‌کند.



شکل ۳-۳

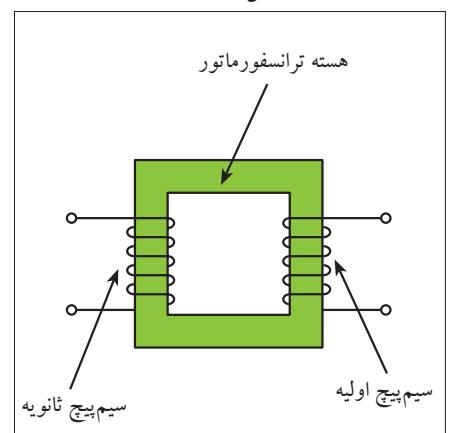

شکل ۳-۴


### ۳-۳- سیم پیچ ترانسفورماتور

سیم پیچ ترانسفورماتور از جنس مس یا آلومینیوم انتخاب می‌شود. در هر دو مورد سطح مقطع سیم‌ها به صورت گرد، چهارگوش و یا به شکل نوار است. سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتورهای کوچک را عموماً روی قرقه می‌پیچند و در آن از سیم‌های لامپی با مقطع گرد استفاده می‌شود.


۱ - Primary  
2 - Secondary



در ترانسفورماتورهای بزرگ به خصوص برای قسمت ولتاژ کمتر، از سیم لاکی با مقطع چهارگوش استفاده می‌شود. شکل‌های ۳-۵ و ۳-۶ نمونه‌هایی از سیم پیچ‌های ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

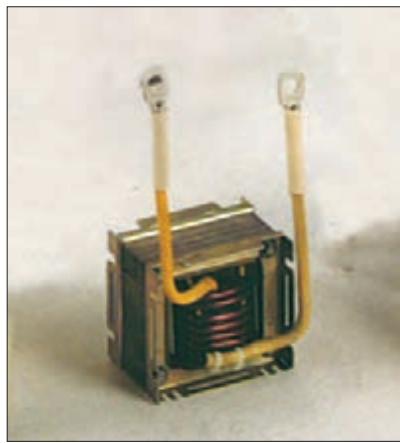

شکل ۳-۵

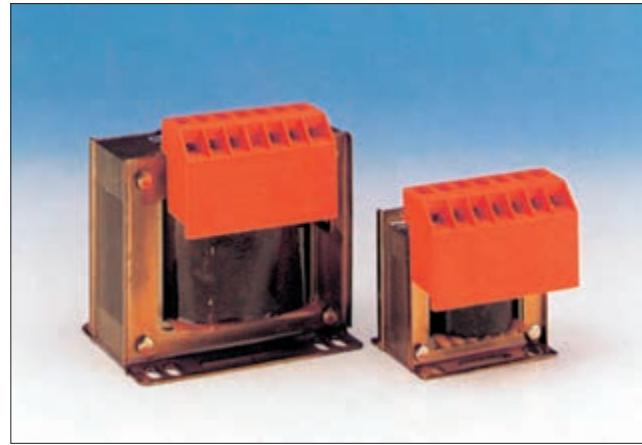


شکل ۳-۶



### ۳-۴- هسته‌ی ترانسفورماتور

جنس هسته‌ی ترانسفورماتور از آهن نرم سیلیس دار «دیناموبیلش» است. برای کاهش تلفات فوکو هسته‌ی ترانسفورماتور را مورق می‌سازند و ورق‌ها را نسبت به هم عایق می‌کنند. برای جلوگیری از لرزش ورق‌های هسته و سروصداء، ورق‌ها باید کاملاً به یکدیگر فشرده و محکم شوند (شکل ۳-۷).

ورق‌های هسته‌ی ترانسفورماتور در شکل‌های مختلف برش خورده و ساخته می‌شوند در شکل ۳-۸ چند نمونه از ورق‌هسته‌های ترانسفورماتور نشان داده شده است.

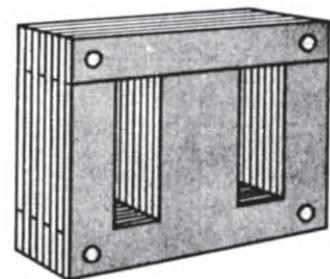

شکل ۳-۷

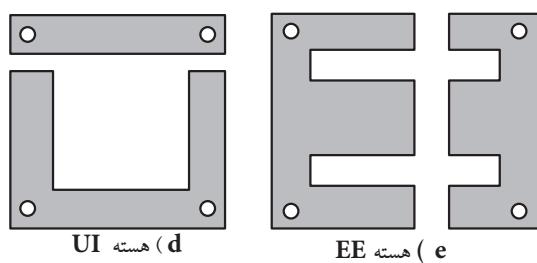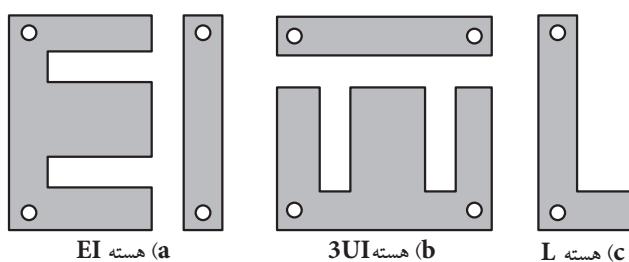


شکل ۳-۸

ورق های EI از جمله ورق های پر کاربرد در زمینه ساخت ترانسفورماتورها هستند. شکل ۳-۹ چند اندازه م مختلف از این نوع ورق ها را نشان می دهد.



شکل ۳-۹


### ۳-۵- اساس کار ترانسفورماتور

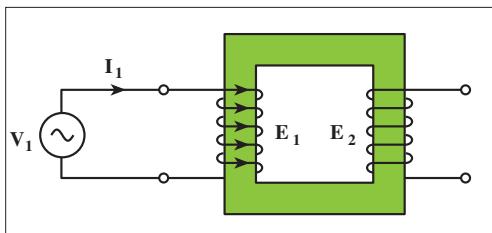

شکل ۳-۱۰

اساس کار ترانسفورماتور بر مبنای القای متقابل بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه می باشد. هر گاه سیم پیچ اولیه ترانسفورماتوری را مطابق شکل ۳-۱۰ به یک منبع ولتاژ متناوب با ولتاژ  $V_1$  وصل کنیم، جریان متناوب  $I_1$  در سیم پیچ اولیه جاری می شود. این جریان توسط سیم پیچ اولیه در هسته فوران ( $\Phi$ ) جاری می کند، با جاری شدن فوران در هسته ای هر دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تحت تأثیر قرار می گیرند و طبق قانون فاراده، در سیم پیچ ثانویه نیروی محركه ای  $E_2$  و در سیم پیچ اولیه، نیروی محركه ای  $E_1$  القا می شود. چون نیروی محركه ای القای  $E_1$  طبق قانون لنز با عامل بوجود آورنده اش ( $V_1$ ) مخالفت می کند آن را «نیروی ضد محركه» می گویند (شکل ۳-۱۱).


نیروی ضد محركه  $E_1$  عاملی برای کنترل جریان اولیه  $I_1$  در حالت بی باری می باشد.

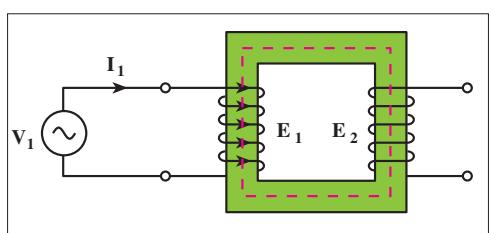

شکل ۳-۱۱

در صورت اتصال بار به ثانویه و افزایش جریان ثانویه، شار هسته به مقداری ناچیز کاهش می یابد. با کم شدن شار هسته مقدار نیروی ضد محركه ای  $E_1$  کم می شود و مقدار جریان  $I_1$  افزایش می یابد.

نیروی محرکه‌ی  $E_2$  نیز عاملی جهت جاری شدن جریان  $I_2$  در داخل بار می‌باشد و ولتاژ  $V_2$  را در دو سر بار ایجاد می‌کند (شکل ۳-۱۲).

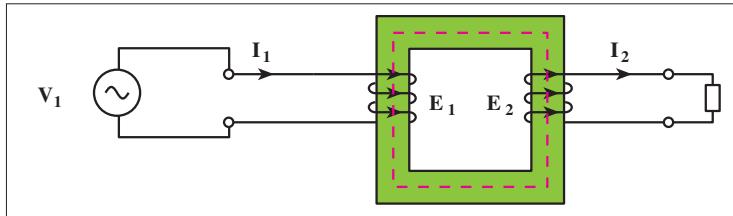

شکل ۳-۱۲

در یک ترانسفورماتور رابطه‌ی (۱) همواره صادق است.

در این رابطه مقادیر  $E_1$ ،  $E_2$ ،  $N_1$  و  $N_2$  عبارتند از:

$E_1$ - نیروی ضد محرکه‌ی اولیه

$E_2$ - نیروی محرکه‌ی القایی ثانویه

$N_1$ - تعداد حلقه‌های اولیه

$N_2$ - تعداد حلقه‌های ثانویه

اصطلاحاً به نسبت تعداد دور اولیه به تعداد دور ثانویه «ضریب تبدیل»

ترانسفورماتور گفته می‌شود و با حرف (a) نشان داده می‌شود.

مقدار نیروی محرکه‌ی القایی در سیم پیچ اولیه و ثانویه به تعداد حلقه‌های سیم پیچ ها بستگی دارد. سیم پیچ با تعداد حلقه‌های بیشتر، دارای ولتاژ بیشتر و سیم پیچ با تعداد حلقه‌های کمتر دارای ولتاژ کمتری می‌باشد. سطح مقطع سیم پیچ ها نشان دهنده‌ی مقدار جریان قابل تحمل آن هاست. هر چه سطح مقطع سیم پیچ ها بزرگتر باشد جریان بیشتری می‌توان از آن عبور داد و بدینهی است سیم پیچ با سطح مقطع سیم کوچکتر تحمل جریان عبوری کمتری را دارد.

در ترانسفورماتورهای واقعی مقدار  $E_1 < V_1$  و  $E_2 > V_2$  می‌باشد.<sup>۱</sup> اگر فرض کنیم

$E_2 = V_2$  و  $E_1 = V_1$  است بنابراین «ترانس ایده‌آل» فرض شده است.

بر همین اساس برای ترانسفورماتور ایده‌آل تعاریف مختلفی را می‌توان ارائه کرد که در زیر به چند روش آن اشاره شده است.

ترانسفورماتور ایده‌آل ترانسی است که :

- هیچ گونه تلفاتی نداشته باشد. ( $\Delta P=0$ )

- توان ورودی و توان خروجی آن برابر باشد. ( $P_2=P_1$ )

- نیروهای محرکه طرف اولیه و ثانویه ترانس با ولتاژهای اولیه و ثانویه برابر باشد. ( $V_2=E_2$ ،  $V_1=E_1$ )

- راندمان ترانسفورماتور صد درصد باشد. ( $\eta = 100\%$ )

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1)$$

$$a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$A_1$ - سطح مقطع سیم سیم پیچ اولیه

$A_2$ - سطح مقطع سیم سیم پیچ ثانویه

$I_1$ - جریان عبوری از سیم پیچ اولیه

$I_2$ - جریان عبوری از سیم پیچ ثانویه  
متناسب

$$\begin{cases} \uparrow A_1 \alpha I_1 \uparrow \\ \uparrow A_2 \alpha I_2 \uparrow \end{cases} \quad \text{یا} \quad \begin{cases} \downarrow A_1 \alpha I_1 \downarrow \\ \downarrow A_2 \alpha I_2 \downarrow \end{cases}$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل داریم:

$$V_2 = E_2 \quad V_1 = E_1$$

$$(توانها) \quad P_1 = P_2$$

$$(\ضریب بهره) \quad \eta = 100\%$$

$$(\تلفات توان) \quad \Delta P =$$

۱- لازم به توضیح است که به ازاء بارهای خازنی بزرگ‌گ مقدار  $V_2 > E_2$  خواهد شد.

### تذکرہ:




در عمل ترانسفورماتور ایده‌آل وجود ندارد.

### ۳-۶- ترانسفورماتور کاہنده

ترانسفورماتور کاہنده به ترانسفورماتوری گفته می شود کہ ولتاژ ثانویہ آن کمتر از اولیہ است یعنی:

$$V_2 < V_1$$

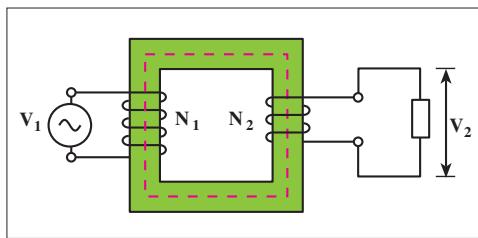

شکل ۳-۱۳

شکل ۳-۱۳ تصویری از این ترانسفورماتورها را نشان می دهد. در این ترانسفورماتورها تعداد دور سیم پیچی ثانویه از تعداد دور سیم پیچی اولیه کمتر است یعنی:

$$N_2 < N_1$$

با کاهش ولتاژ ثانویه نسبت به اولیه جریان ثانویه نسبت به اولیه افزایش می یابد یعنی:


$$I_2 > I_1$$

معمولًا از این ترانسفورماتورها زمانی استفاده می شود که ولتاژ کار مصرف کننده کمتر از ولتاژ شبکه باشد مانند ترانسفورماتورهایی که در وسایل صوتی به کار می روند.

### ۳-۷- ترانسفورماتور افزاینده

ترانسفورماتور افزاینده ترانسفورماتوری است که ولتاژ ثانویه‌ی آن بیشتر از اولیه است یعنی:

$$V_2 > V_1$$

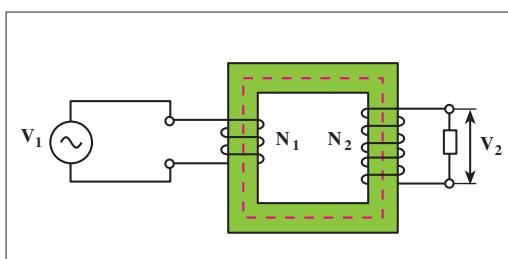

شکل ۳-۱۴

شکل ۳-۱۴ تصویری از این ترانسفورماتورها را نشان می دهد. در این ترانسفورماتورها تعداد دور سیم پیچی ثانویه از تعداد دور سیم پیچی اولیه بیشتر است یعنی:

$$N_2 > N_1$$

با افزایش ولتاژ ثانویه نسبت به اولیه جریان ثانویه نسبت به جریان اولیه کاهش می یابد یعنی:

$$I_2 < I_1$$



از این ترانسفورماتورها در مواردی که ولتاژ مصرف کننده بیشتر از ولتاژ شبکه باشد استفاده می‌کنند ترانسفورماتورهای انتقال در شبکه‌های AC.

### ۳-۸- ترانسفورماتور یک به یک

ترانسفورماتور یک به یک یا ایزووله به ترانسفورماتوری اطلاق می‌شود که ولتاژ خروجی آن با ولتاژ ورودی برابر باشد. استفاده از ترانسفورماتورهای یک به یک در بین دو مدار الکتریکی باعث می‌شود تا در عمل، ارتباط و تبادل انرژی الکتریکی بین آن‌ها قطع شود. به همین دلیل این نوع ترانسفورماتورها را «ایزووله» یا « جداکننده» نیز می‌نامند. علامت اختصاری و شکل ظاهری این ترانسفورماتورها را به ترتیب در شکل‌های ۳-۱۵ و ۳-۱۶ مشاهده می‌کنید.


علامت اختصاری	توضیح
	ترانسفورماتور ایمنی باز
	ترانسفورماتور ایمنی با پوشش
	ترانسفورماتور جداساز

شکل ۳-۱۵



شکل ۳-۱۶

ترانسفورماتورهای ایزووله در مدار، نقش حفاظت کننده‌ی اشخاص در مقابل برق گرفتگی را ایفا می‌کنند زیرا این ترانسفورماتورها شبکه را از زمین ایزووله می‌کنند و درنتیجه تماس با یک سیم باعث برق گرفتگی نمی‌شود (شکل ۳-۱۷).

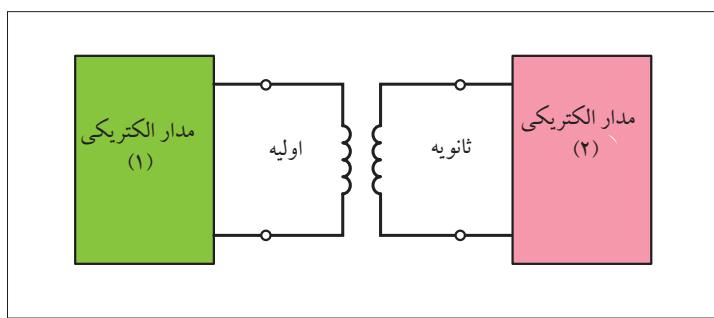

شکل ۳-۱۷


### ۳-۹- ترانسفورماتورهای با چند ورودی و چند خروجی

هر گاه بخواهیم چند ولتاژ بزرگ به چند ترانسفورماتور اعمال کنیم و یا این که بخواهیم چند ولتاژ متفاوت از ترانسفورماتوری دریافت کنیم لازم است اولیه یا ثانویه آن دارای چند سیم پیچ باشد.


بر همین اساس برای ترانسفورماتور با چند ورودی یا خروجی حالت‌های مختلفی را می‌توان در نظر گرفت.

در شکل‌های a - ۳-۱۸ و b - ۳-۱۸-۳ ترانسفورماتورهای با چند ورودی نشان داده شده است.

تصاویر a,b شکل ( ۳-۱۹ ) ترانسفورماتورهای با چند خروجی را نشان می‌دهد.

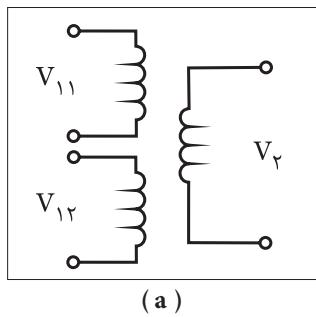


(a)

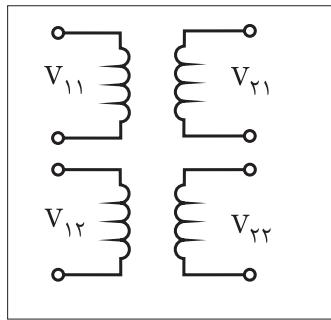


(b)

شکل ۳-۱۸

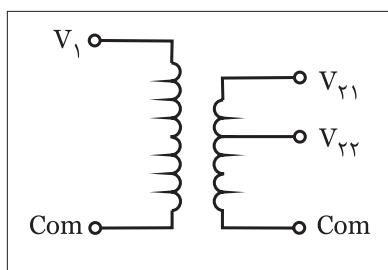


a) اتو ترانس با یک ورودی و دو خروجی

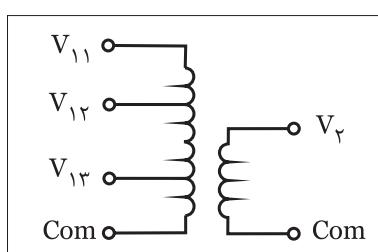


b) اتو ترانس با سه ورودی و یک خروجی

شکل ۳-۲۰

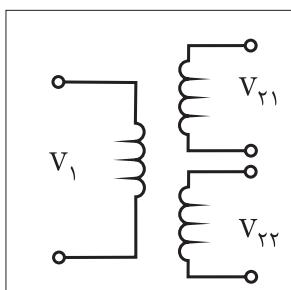

(a)

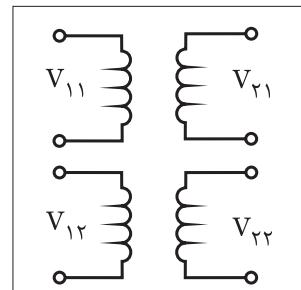


(b)

شکل ۳-۱۹

در برخی موارد برای ساخت ترانسفورماتورهای با چند ورودی و خروجی از ترانسفورماتورهایی با یک سیم پیچ در اولیه و ثانویه که دارای چند سر هستند استفاده می‌شود.

در واقع در این شرایط برای محاسبه توان ورودی یا خروجی می‌بایست حاصل جمع همه توان‌های ورودی و خروجی را جداگانه در نظر گرفت.

در تصاویر شکل ( ۳-۲۱ ) ترانسفورماتورهای دارای چند ورودی و چند خروجی در حالت‌های مختلف نشان داده شده است.

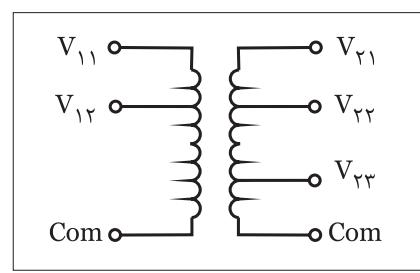

شکل ۳-۲۱




### ۳-۱۰- اتو ترانسفورماتور

در برخی از ترانسفورماتورها به جهت کاهش هزینه سیم مصرفی از یک سیم پیچ هم به عنوان سیم پیچ اولیه و هم ثانویه استفاده می شود. این ترانسفورماتورها را به صورت افزاینده یا کاهنده می توان به کار برد. (شکل ۲۲-۳) تصاویر این ترانسفورماتور در حالت افزاینده و کاهنده را نشان می دهد.


همان طوری که در شکل a مشاهده می شود چون تعداد دور قسمت ثانویه سیم پیچ (N<sub>2</sub>) کمتر از تعداد دور قسمت اولیه سیم پیچ (N<sub>1</sub>) است. پس می توان نتیجه گرفت که در این حالت  $V_2 < V_1$  بوده و ترانسفورماتور در حالت کاهنده است.

در صورتی که مانند شکل b تعداد دور قسمت ثانویه سیم پیچ (N<sub>2</sub>) بیشتر از تعداد دور قسمت اولیه سیم پیچ (N<sub>1</sub>) باشد در این صورت می توان نتیجه گرفت  $V_2 > V_1$  بوده و ترانسفورماتور در حالت افزاینده است.

نکته ای که در این ترانسفورماتورها مطرح است مشترک بودن بخشی از سیم پیچی بین اولیه و ثانویه ترانسفورماتور است چرا که در صورت بروز هر اشکالی در هر طرف سیم پیچی های ترانسفورماتور آن اشکال به سمت دیگر منتقل شده و ممکن است فردی که با آن کار می کند را دچار برق گرفتگی کند. به عبارتی دیگر درجه حفاظت در این نوع ترانسفورماتورها کم بوده و مناسب نیست. در تصاویر a,b شکل ۲۳-۳ بخش مشترک سیم پیچی که بین اولیه و ثانویه قرار می گیرد در اتو ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده نشان داده شده است.

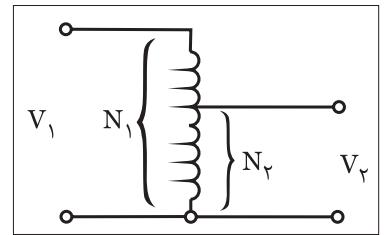


(a)

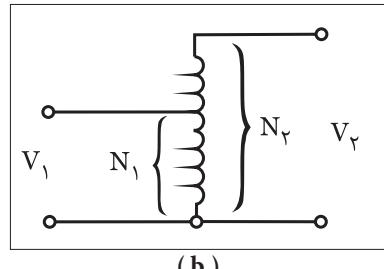


(b)

شکل ۲۲-۳

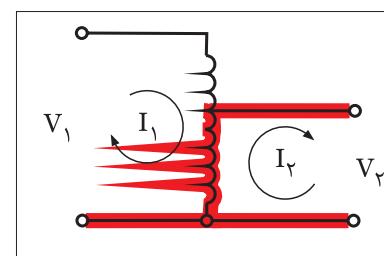

a) اتو ترانسفورماتور کاهنده

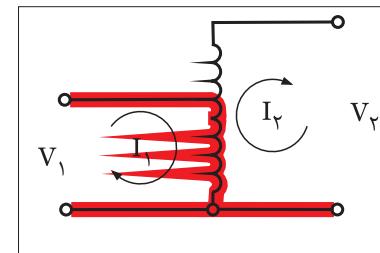

b) اتو ترانسفورماتور افزاینده

شکل ۲۳-۳

### ۳-۱۱-۱- ترانسفورماتورهای اندازه گیری


به طور کلی ترانسفورماتورهای اندازه گیری در دو نوع ترانسفورماتورهای جریان CT<sup>۱</sup> و ترانسفورماتورهای ولتاژ PT<sup>۲</sup> مورد استفاده قرار می گیرند.

### ۱-۱-۱- ترانسفورماتور جریان


همان طوری که می دانید از آمپر متر که به صورت سری در مدار مصرف کننده قرار می گیرد برای اندازه گیری جریان می توان استفاده کرد.

1 - CT- current Transformer  
2 - PT- potential Transformer

حال اگر مقدار جریان عبوری از آمپر متر بیش از حد تحمل سیم پیچ آن باشد لازم است تا در مسیر آن از یک ترانسفورماتور کاهنده جریان به نام CT استفاده کرد. علامت اختصاری و نحوه اتصال ترانسفورماتور جریان در تصاویر شکل (۲۴-۳) نشان داده شده است.

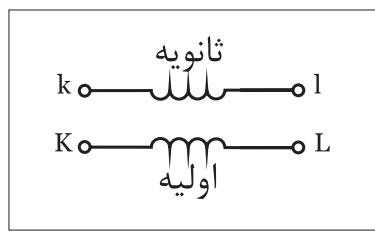

(a)

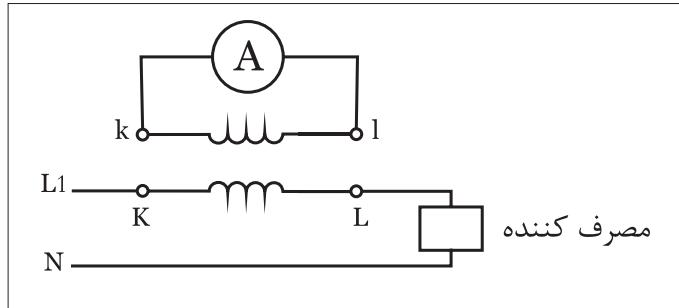

(b)

شکل ۲۴-۳

از جمله خصوصیات ترانسفورماتورهای CT آن است که ماکریم جریان ثانویه آنها ۵ آمپر است و ترانسفورماتورهای CT را با یک عدد معروفی می‌کنند که نشان دهنده نسبت تبدیل آنها یعنی:  $a = \frac{I_1}{I_2}$  است. اعداد استاندارد نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای CT عبارت از ۲۰۵، ۱۰۵، ۲۰۰، ۱۰۰ و... است. شکل (۳-۲۵) تصویر چند نمونه ترانس CT را نشان می‌دهد.


برای انتخاب یک CT می‌بایست با توجه به اعداد نسبت تبدیل استاندارد و جریان مورد نیاز مصرف کننده؛ CT مورد نظر را انتخاب کرد. لازم به ذکر است ماکریم جریان قابل تحمل اولیه ترانسفورماتور CT که نشان دهنده جریان بار می‌باشد را چنین می‌توان محاسبه کرد.

$$I_1 = a \cdot I_2$$



### ۱۱-۲ - ترانسفورماتور ولتاژ

زمینه کاربرد ترانسفورماتورهای ولتاژ در اندازه‌گیری ولتاژ به کمک ولت‌مترها است. هر گاه مقدار ولتاژ مورد نظر جهت اندازه‌گیری بیش از حد تحمل سیم پیچ ولت‌متر باشد لازم است تادر مسیر آن از یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ به نام PT استفاده کرد. علامت اختصاری و نحوه اتصال ترانسفورماتور ولتاژ در تصاویر شکل (۳-۲۵) نشان داده شده است.

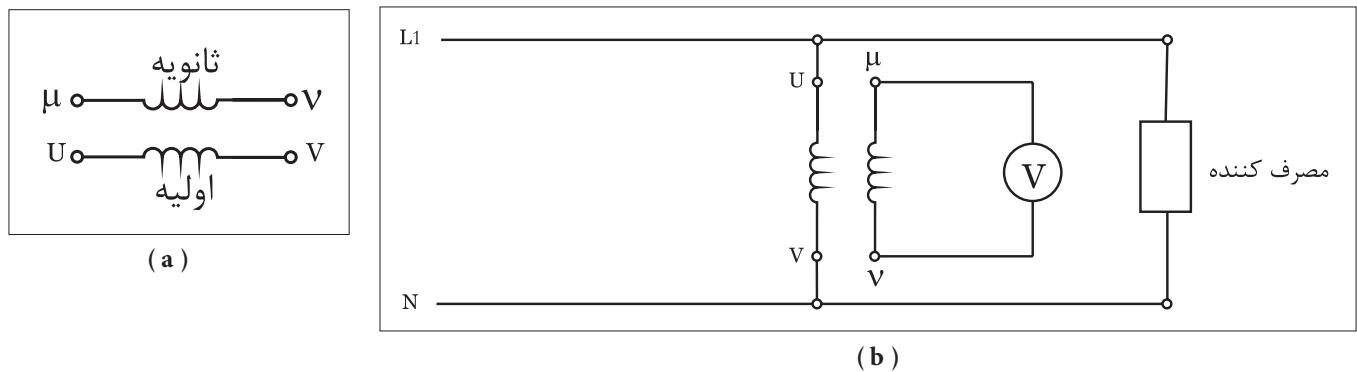

شکل ۳-۲۵

از جمله خصوصیات ترانسفورماتورهای PT آن است که ماکریم ولتاژ ثانویه آن‌ها ۱۰ ولت است. ترانسفورماتورهای PT را نیز مشابه CT‌ها با یک عدد معروفی می‌کنند که نشان دهنده نسبت تبدیل آن‌ها یعنی  $a = \frac{V_1}{V_2}$  است.

اعداد استاندارد نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای PT عبارت از ۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰... است.

در انتخاب یک PT باید با توجه به اعداد نسبت تبدیل استاندارد و ولتاژ مورد نظر برای اندازه‌گیری؛ ترانسفورماتور ولتاژ (PT) را انتخاب کرد. لازم به ذکر است ماکریم ولتاژ قابل تحمل اولیه ترانسفورماتور PT که نشان دهنده ولتاژ مورد نظر می‌باشد را چنین می‌توان محاسبه کرد.

$$V_1 = a \cdot V_2$$

### ۱۲-۳- شناسایی اصول راه اندازی ترانسفورماتور تک فاز

برای راه اندازی ترانسفورماتورهای تک فاز لازم است تا به مشخصات ترانسفورماتور توجه داشته باشیم. از جمله مهم ترین مشخصات ترانسفورماتور عبارت اند از:

- V<sub>1</sub> - ولتاژ اولیه
- V<sub>2</sub> - ولتاژ ثانویه
- I<sub>2</sub> - جریان ثانویه
- P<sub>2</sub> - توان خروجی

شکل ۳-۲۶



مقدار ولتاژ اولیه‌ی V<sub>1</sub> به ما کمک می‌کند تا بدانیم سیم پیچ اولیه را به چه ولتاژی متصل کنیم و دانستن V<sub>2</sub> و I<sub>2</sub> به ما نشان می‌دهد که مجاز به اتصال چه نوع باری به ثانویه‌ی ترانسفورماتور هستیم.

برای آشنایی بیشتر با انواع ترانسفورماتورها و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها باید نتایج عملیات کارگاهی ترانسفورماتورهای مشخص شده را با یکدیگر مقایسه کرد.



ساعات آموزشی		
جمع	عملی	نظری

## ۱۳-۳ کار عملی (۱)




**هدف:** بررسی تصاویر ولتاژ و جریان حالات بی باری و بارداری ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ

**وسایل و بجهزیات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

ردیف	نام وسیله یا ابزار	حرف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور تک فاز ۲۲۰V / ۱۲۷V	T <sub>۱</sub>	۱	
۲	فیوز مینیاتوری تک فاز	F <sub>۱</sub>	۱	
۳	آوومتر	P <sub>۲</sub> و P <sub>۱</sub>	۲	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	لامپ ۲۵W / ۱۲V	E <sub>۱</sub>	۱	
۶	سریچ (پایه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوسماری کوچک	-	۶	
۸	سیم افشار	۱/۵	۱۰ متر	
۹	سیم چین	-	۱	
۱۰	سیم لخت کن	-	۱	
۱۱	پیچ گوشتی	-	۱	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

### ۱-۳-۱۳-۳- نکات حفاظتی و اجرایی

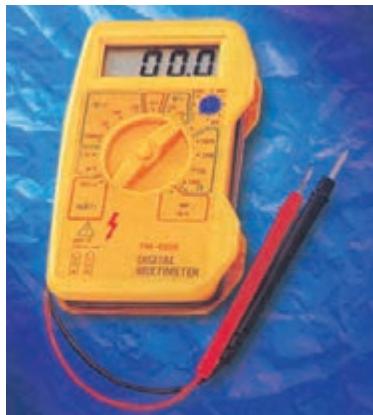

(a)

■ در انتخاب رنج آوومتر (حالت ولت متری و آمپر متری) دقیق کنید تا محدوده‌ی آن بیشتر از مقدار اندازه‌گیری باشد (شکل ۳-۲۷-a).

■ در شرایطی که برق به ترانسفورماتور وصل است هیچ‌گاه به سیم‌های در مدار دست نزنید (شکل ۳-۲۷-b).

■ در انتخاب وسایل و تجهیزات دقیق کنید که بدنه و اجزای مختلف آن از درجه‌ی عایقی خوبی برخوردار باشد.

شکل ۳-۲۷-c نمونه‌هایی از آوومتر ترانسفورماتور و لامپ رانشان می‌دهد.

■ در صورت بروز هرگونه اشکال در مدار، ابتدا برق را قطع کنید و سپس

به رفع عیب پردازید (شکل ۳-۲۷-d).



(b)



(c)



(d)


شکل ۳-۲۷

### ۱-۳-۱۳-۲ - مراحل اجرای کار

سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور  $220\text{V}/12\text{V}$  را مطابق شکل‌های ۳-۲۸ و ۳-۲۹ به شبکه‌ی تک فاز  $220$  ولت اتصال دهید و مدار را وصل کنید.



شکل ۳-۲۹

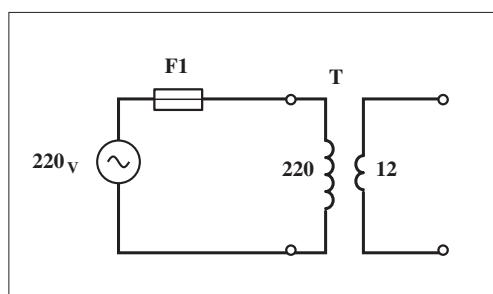

شکل ۳-۲۸


آوومتر را روی حالت ولت متر AC و با ضریب (رنج) بزرگ‌تر یا مساوی ۲۵۰ قرار دهید.

فیش‌های هر دو آوومتر را طبق شکل ۳-۳۰ به دو سر سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور اتصال دهید و ولتاژهای اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۳-۳۱ اندازه‌گیری کنید.

مدار را قطع کنید و آوومتر را در حالت آمپر متر AC با یکش ترین رنج جریانی قرار دهید.



شکل ۳-۳۱

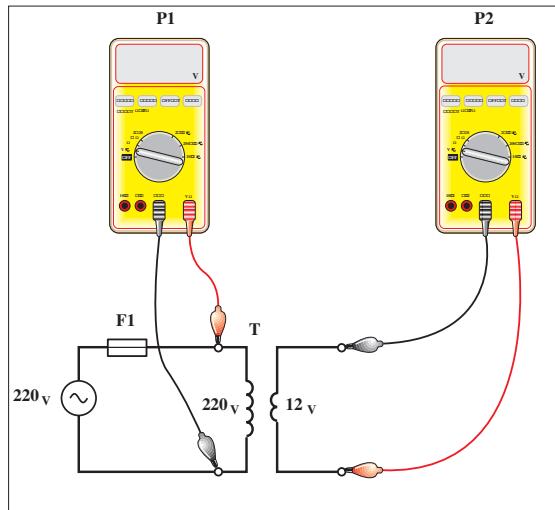

شکل ۳-۳۰

$$V1 = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$


$$V2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

فیش‌های آوومترها را به صورت سری در مسیر سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۳۲ قرار دهید.

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۳-۳۳ بخوانید.



شکل ۳-۳۳

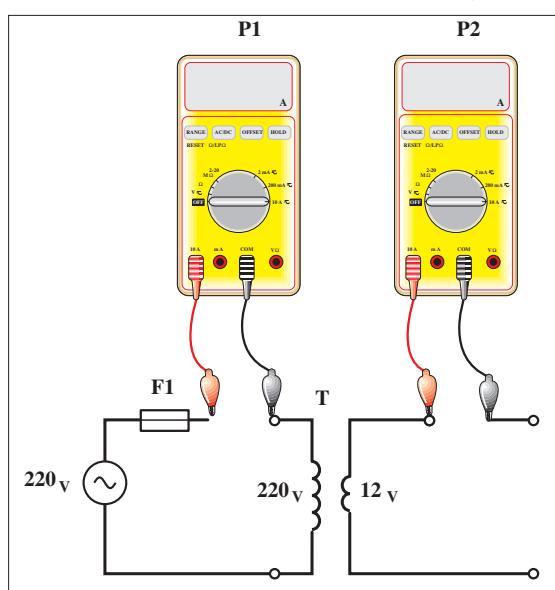


شکل ۳-۳۲

$$I1 = \boxed{\phantom{000}} \text{ A}$$


$$I2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ A}$$



شکل ۳-۳۵

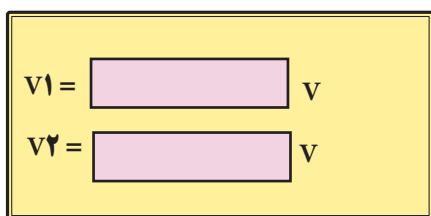


شکل ۳-۳۷

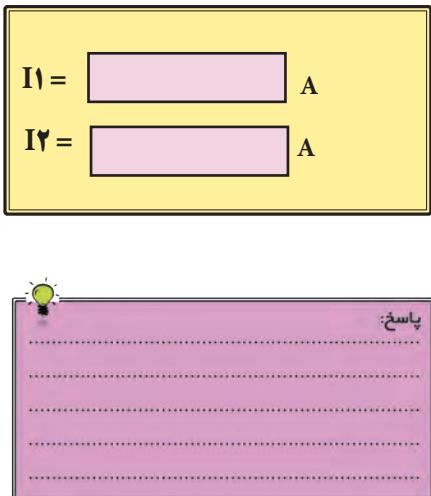

مدار را قطع کنید و یک لامپ ۱۲ ولت را طبق شکل ۳-۳۴ در مدار ثانویه‌ی ترانسفورماتور قرار دهید.

آومتر را در حالت ولت متر AC قرار دهید و ولتاژهای سیم پیچی اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل‌های ۳-۳۴ و ۳-۳۵ اندازه گیری کنید.

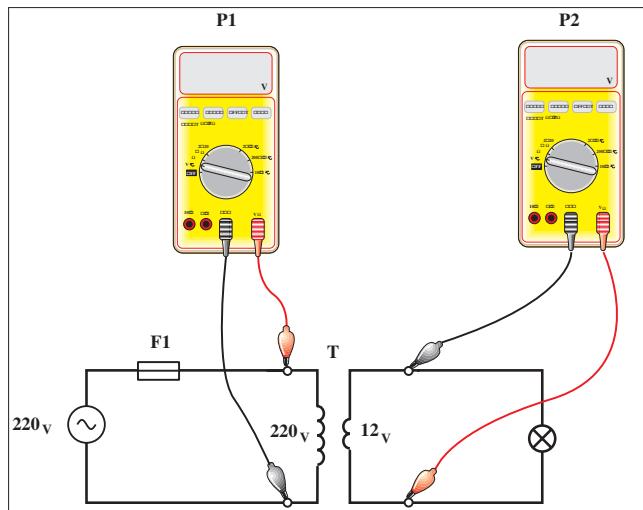


شکل ۳-۳۴

مدار را قطع کنید و آومتر را در حالت آمپر متر AC با بیش ترین رنج قرار دهید.

آومتر را به صورت سری در مسیر سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۳۶ قرار دهید.

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل ۳-۳۷ اندازه گیری کنید.

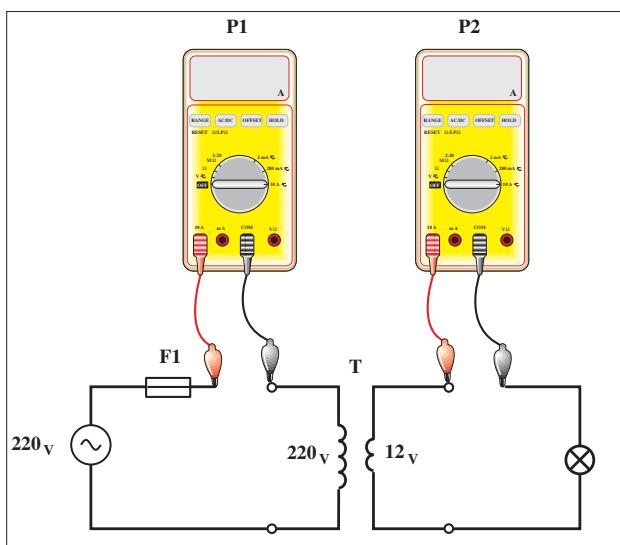

شکل ۳-۳۶

از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



### ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

## ۳-۱۴ کار عملی (۲)



**هدف:** بررسی تصاویر ولتاژ و جریان حالات بی باری و بارداری ترانسفورماتور افزاینده تک فاز


**وسایل و بجهزیات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

ردیف	نام وسیله یا ابزار	حروف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور تک فاز ۱۲V / ۲۲۰V	T <sub>1</sub>	۱	
۲	آوومتر	P <sub>2</sub> و P <sub>1</sub>	۱	
۳	فیوز مینیاتوری	F <sub>1</sub>	۱	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	لامپ ۲۵W / ۲۲۰V	E <sub>1</sub>	۱	
۶	سرپیچ (پایه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوسماری	-	۶	
۸	ترانسفورماتور ۱۲V / ۲۲۰V	T <sub>2</sub>	۱	
۹	سیم چین			
۱۰	سیم لخت کن	-	۱	
۱۱	پیچ گوشته	-	۱	
۱۲	سیم افshan	۱/۵ میلی متر	۱۰ متر	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

### ۱۴-۳- کار اجرای مراحل

سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور  $220V/12V$  را مطابق شکل‌های ۳-۳۸ و ۳-۳۹ به اولیه‌ی ترانسفورماتور  $12V/220V$  اتصال دهید و مدار را وصل کنید.

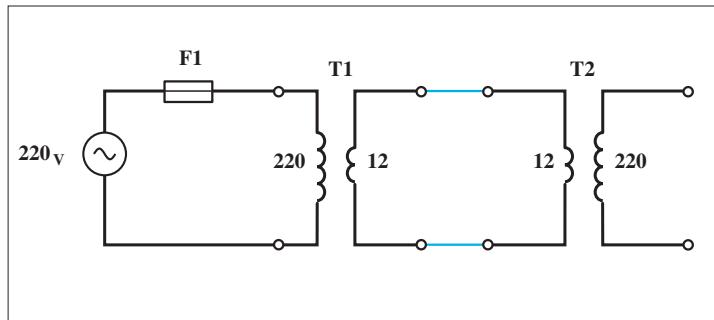


شکل ۳-۳۸



شکل ۳-۳۹

آومتر را روی حالت ولت متر AC و با ضریب (رنج) بزرگ‌تر یا مساوی  $250V$  قرار دهید.

فیش‌های هر دو آومتر را طبق شکل ۳-۴۰ به دو سر سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور اتصال دهید و ولتاژ‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۳-۴۱ اندازه‌گیری کنید.

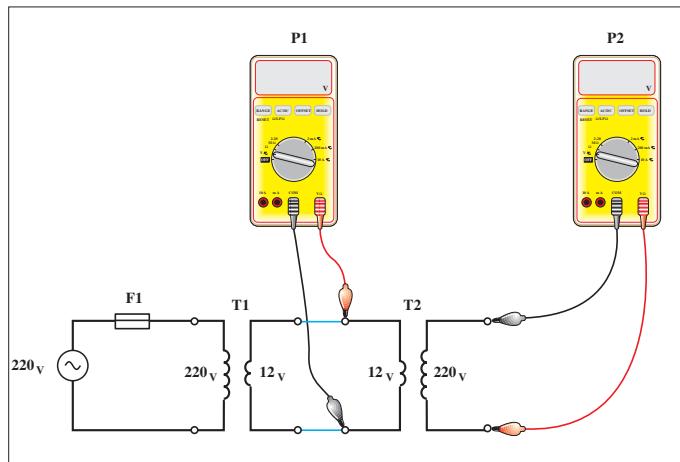


شکل ۳-۴۰



شکل ۳-۴۱

مدار را قطع کنید و آوومتر را در حالت آمپر متر AC با بیشترین رنج جریانی قرار دهید.  
فیش های آوومترها را به صورت سری در مسیر سیم پیچی های اولیه و ثانویه  
مطابق شکل ۳-۴۲ قرار دهید.

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت  
بی باری مطابق شکل ۳-۴۳ بخوانید و یادداشت کنید.

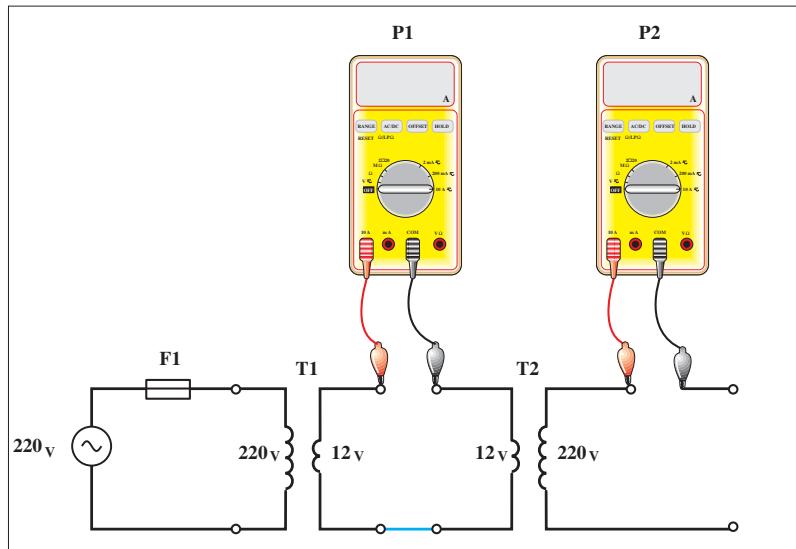

۳ - ۴۲




۳ - ۴۳

$I_1 =$	<input type="text"/>	A
$I_2 =$	<input type="text"/>	A

مدار را قطع کنید و یک لامپ ۲۲۰ ولت را در مدار ثانویه ترانسفورماتور قرار دهید.  
آوومتر را در حالت ولت متر AC قرار دهید و ولتاژ های سیم پیچی اولیه و ثانویه  
را در حالت بارداری مطابق شکل های ۳-۴۴ و ۳-۴۵ اندازه گیری کنید.

مدار را قطع کنید و آوومتر را در حالت آمپر متر AC با بیشترین رنج قرار دهید.

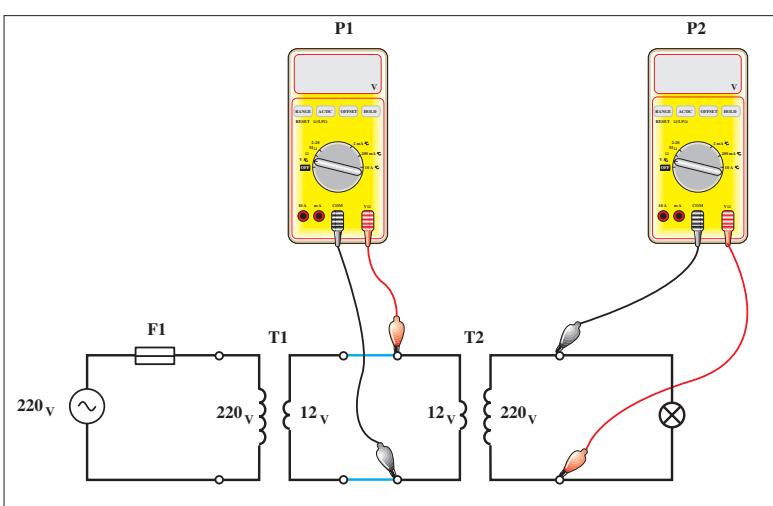

۳ - ۴۴



۳ - ۴۵


$V_1 =$	<input type="text"/>	V
$V_2 =$	<input type="text"/>	V

**آ** آومتر را به صورت سری در مسیر سیم پیچی های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۴۶ قرار دهید.

$$I_1 = \boxed{\phantom{000}} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ A}$$

**آ** مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل ۳-۴۷ اندازه گیری کنید.

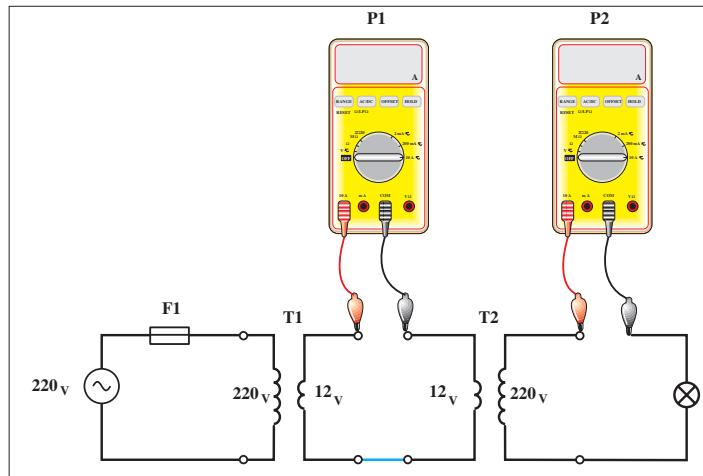

شکل ۳-۴۶



شکل ۳-۴۷

**آ** از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ:

---



---



---



---



ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

## ۱۵-۳ کار عملی (۳)



**هدف:** بررسی تصاویر ولتاژ بی باری و بارداری ترانسفورماتور یک به یک (ایزووله)

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

ردیف	نام وسیله یا ابزار	تعداد	حرف مشخصه	توضیحات
۱	ترانسفورماتور ۲۲۰V / ۲۲۰V	۱	T <sub>۱</sub>	
۲	آوومتر	۱	P <sub>۲</sub> و P <sub>۱</sub>	
۳	فیوز مینیاتوری تک فاز	۱	F <sub>۱</sub>	
۴	دوشاخه	۱	-	
۵	لامپ ۲۵W / ۲۲۰V	۱	E <sub>۱</sub>	
۶	سرپیچ (پایه لامپ)	۱	-	
۷	گیره سوسماری	۶	-	
۸	سیم چین			
۹	سیم لخت کن	۱	-	
۱۰	پیچ گوشته	۱	-	
۱۱	سیم افshan	۱۰ متر	۱/۵ میلی متر	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز ، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

### ۱۵-۳- مراحل اجرای کار

سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور  $220\text{V}/220\text{V}$  را مطابق شکل‌های ۳-۴۸ و

۳-۴۹ به شبکه‌ی تک فاز  $220$  ولت اتصال دهید و مدار را وصل کنید.


آومتر را روی حالت ولت متر AC و با ضریب (رنج) بزرگ‌تر یا مساوی

$250\text{V}$  قرار دهید.

فیش‌های هر دو آومتر را طبق شکل ۳-۵۰ به دو سر سیم پیچ اولیه و ثانویه

اتصال دهید و ولتاژ‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۳-۵۱


اندازه‌گیری کنید.

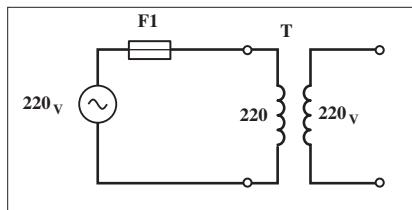

شکل ۳-۴۸




شکل ۳-۴۹

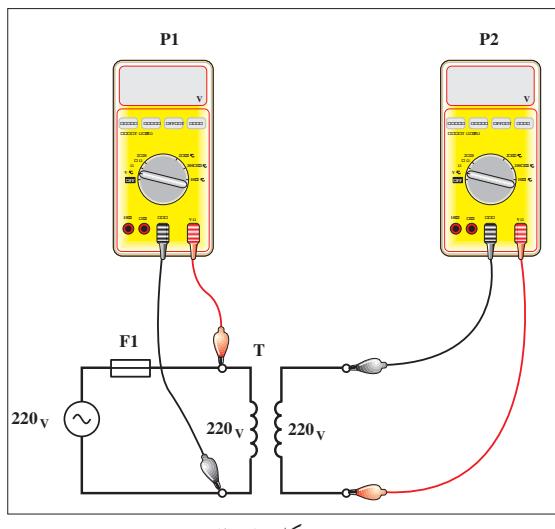

شکل ۳-۵۰



شکل ۳-۵۱

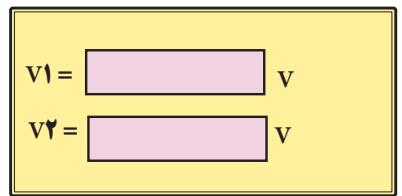


$$V1 = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

مدار را قطع کنید و آومتر را در حالت آمپرمتر AC بایش ترین رنج جریانی قرار دهید.

فیش‌های آومترها را به صورت سری در مسیر سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه

مطابق شکل ۳-۵۲ قرار دهید.

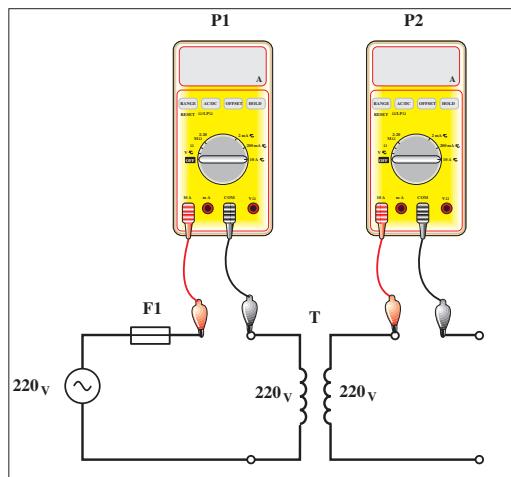


شکل ۳-۵۲

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت بی باری مطابق شکل ۳-۵۳ بخوانید و یادداشت کنید.

مدار را قطع کنید و یک لامپ ۲۲۰ ولت را طبق شکل ۳-۵۵ در مدار ثانویه ترانسفورماتور قرار دهید.



شکل ۳-۵۳

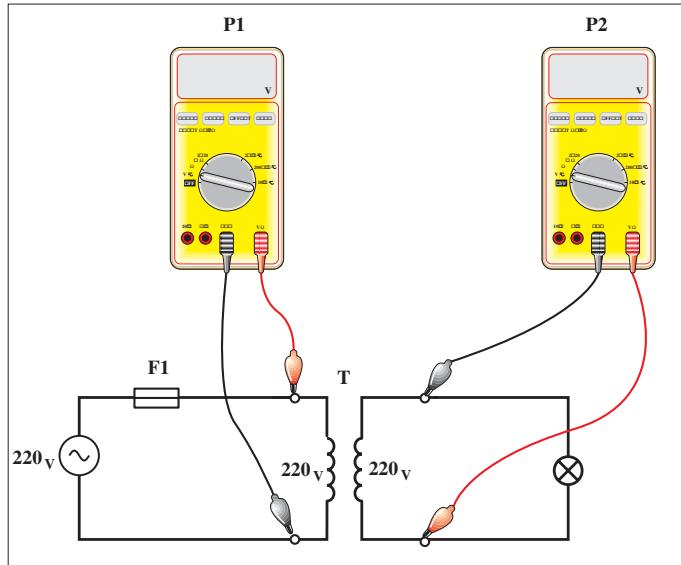

شکل ۳-۵۴


آومتر را در حالت ولت متر AC قرار دهید و ولتاژ های سیم پیچی اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل های ۳-۵۴ و ۳-۵۵ اندازه گیری کنید.

مدار را قطع کنید و آومتر را در حالت آمپر متر AC با بیشترین رنج قرار دهید.


آومتر را به صورت سری در مسیر سیم پیچی های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۵۶ قرار دهید.



شکل ۳-۵۵

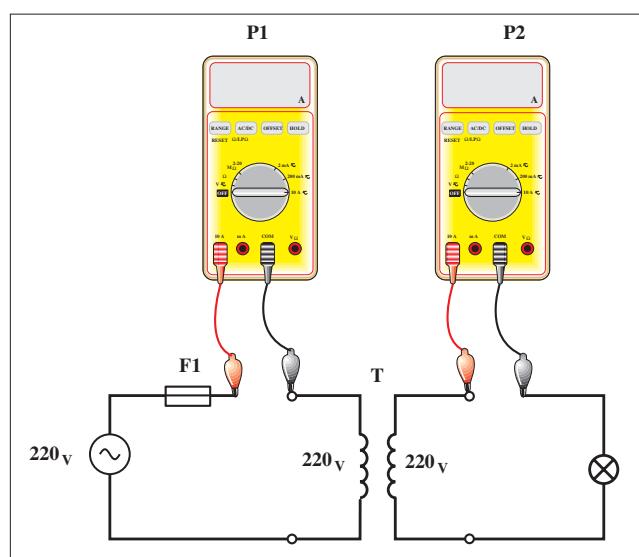

شکل ۳-۵۶

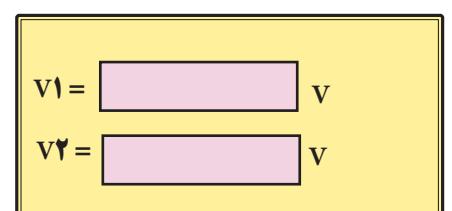

$$V1 = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

$$V2 = \boxed{\phantom{000}} \text{ V}$$

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل ۳-۵۷ اندازه گیری کنید.



شکل ۳-۵۷

$I_1 =$		A
$I_2 =$		A

از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ:

.....  
.....  
.....  
.....


### - تعیین سیم پیچی های اولیه و ثانویه و تشخیص سالم بودن آن ها

#### \* تشخیص سالم بودن سیم پیچی ها و عایق ترانسفورماتور :


برای تشخیص و اطمینان از سالم بودن سیم پیچی های اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور تک فاز به راحتی می توان با استفاده از یک اهمتر و اندازه گیری مقاومت اهمی این کار را انجام داد.

۱- ابتدا مطابق تصاویر شکل (۳-۵۸) مقاومت دو سر سیم پیچی های ترانسفورماتور را اندازه گیری می کنیم اگر مقدار اهم یکی از سیم پیچی ها بیشتر از دیگری و یا مقدار اهم هر دو سیم پیچی مساوی باشند نشان دهنده آن است که هر دو سیم پیچی سالم است.

۲- در صورتی که بخواهیم از سالم بودن عایق بندی ترانس و سیم پیچی های ترانس اطمینان پیدا کنیم کافی است یک بار مقدار اهم بین سرهای سیم پیچی اولیه و ثانویه را نسبت به هم اندازه بگیریم. و بار دیگر سر سیم پیچی اولیه نسبت به بدنه (قاب) و سر سیم پیچی ثانویه نسبت به بدنه ترانس را اندازه گیری کنیم.

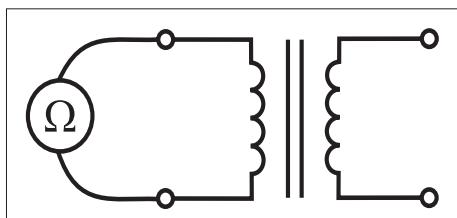


(a) مقاومت سیم پیچی اولیه

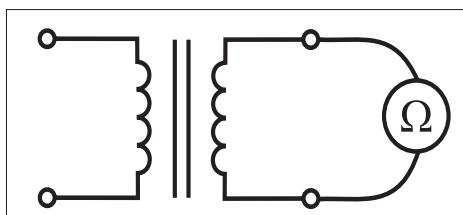

(b) مقاومت سیم پیچی ثانویه

شکل ۳-۵۸

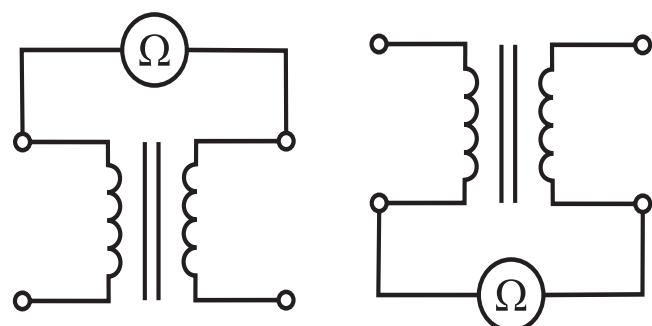


شکل ۳-۵۹

در صورتی که در هر دو حالت عقریه اهمتر مقدار مقاومت خیلی زیاد (بی نهایت) را نشان دهد معرف آن است هم سیم پیچی های اولیه و ثانویه به یکدیگر و با بدنه اتصالی ندارند و سیم پیچی ترانس سالم است.


### \* تعیین سیم پیچی های اولیه و ثانویه (فشار قوی و فشار ضعیف)

هر گاه فرض کنیم مشخصات روی ترانسفورماتور تک فازی از بین رفته باشد و بخواهیم سیم پیچی های آن را را مشخص کنیم از یک اهمتر می توان استفاده کرد. قبل از تشریح این روش می بایست به چند روش اشاره شود. از آنجایی که ترانسفورماتورها اغلب در دو حالت افزاینده ( $V_2 > V_1$ ) و یا کاهنده ( $V_2 < V_1$ ) به کار می روند در اینجا به شکل قراردادی و بدون توجه به وضعیت کاری آن اصطلاحاً به سمتی که دارای ولتاژ بیشتر است (فشار قوی) و طرفی که دارای ولتاژ کمتر باشد (فشار ضعیف) گفته شده است.

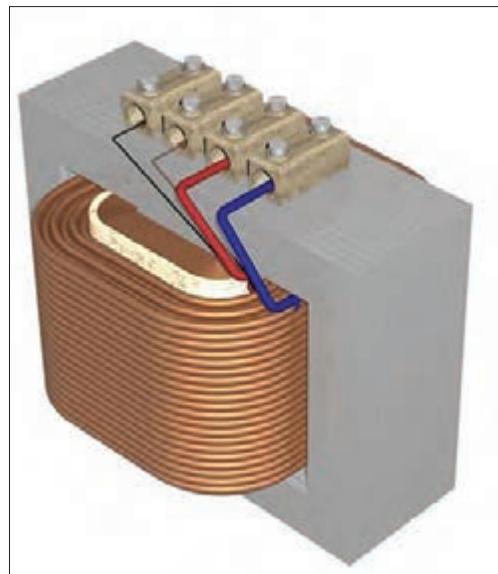

شکل ۳-۶۰

براساس همین مطلب و نکاتی که در قسمت اساس ترانسفورماتورها به آن اشاره شده است می دانیم؛ نیروی محرکه القایی و ولتاژ با تعداد دور سیم پیچی و جریان عبوری از آن با سطح مقطع سیم رابطه مستقیم دارد. از طرفی دیگر چون توان طرف اولیه و ثانویه ترانسفورماتورها محدود و نزدیک به هم است لذا با کمی تقریب (ایدها در نظر بگیریم) می توان مطابق شکل (۳-۶۲) نتیجه گرفت:

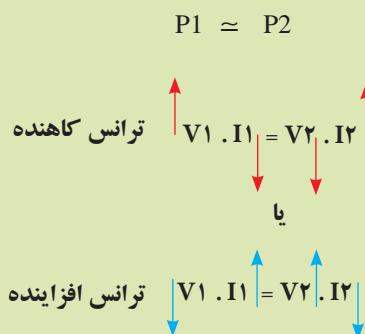

شکل ۳-۶۲



شکل ۳-۶۱

هر گاه ولتاژ در طرف اولیه بیشتر از ثانویه باشد (ترانس کاهنده) جریان عبوری از سیم پیچی اولیه آن کمتر از ثانویه است در نتیجه سطح مقطع سیم به کار رفته برای اولیه کوچکتر و بالطبع مقاومت سیم پیچی اولیه آن بیشتر از ثانویه خواهد شد.


$$\left( R \uparrow = \rho \frac{l}{A \downarrow} \right)$$

و در شرایطی بر عکس هرگاه ولتاژ در طرف اولیه کمتر از ثانویه باشد (ترانس افزاینده) جریان عبوری از سیم پیچی اولیه آن بیشتر از ثانویه است در نتیجه سطح مقطع سیم به کار رفته برای اولیه بزرگتر و در نتیجه مقاومت سیم پیچی اولیه آن کمتر از ثانویه خواهد شد. از مجموعه مطالب ارائه شده چنین می‌توان نتیجه گرفت که:


$$R \downarrow = \rho \frac{\ell}{A \uparrow}$$

هرگاه ترانسفورماتور تکفازی بدون برچسب مشخصات در اختیار داشته باشیم، با اندازه‌گیری مقاومت سیم‌پیچی‌های طرف فشار قوی و فشار ضعیف و دست‌یابی به نتایج بیان شده در شکل (۶۳-۳) می‌توان سیم‌پیچی‌های آن را تعیین کرد.

همان طوری که مشخص است مقاومت سیم پیچی اولیه در ترانسفورماتور کاهنده بیشتر از سیم پیچی ثانویه و مقاومت سیم پیچی اولیه در ترانسفورماتور افزاینده کمتر از سیم پیچی ثانویه است.

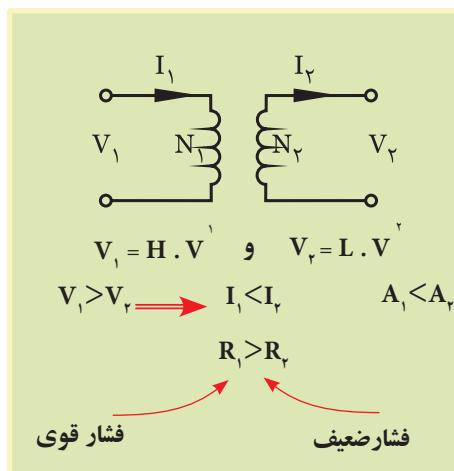

(a) پارامترهای ترانس، کاهنده

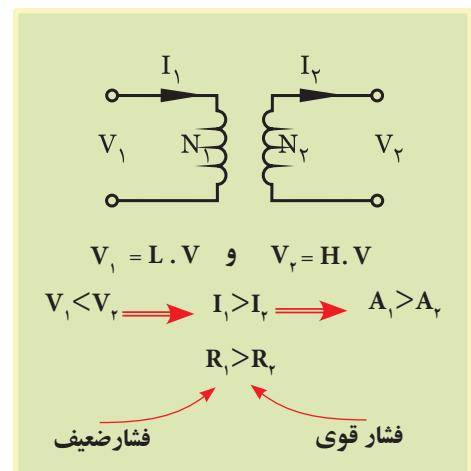

h) بادامت های ترانس افزانده

٦٣ - شکل ۳

1- H.V- High Voltage  
2- L.V - Low Voltage

ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری

## ۱۶-۳ کار عملی (۴)



- هدف:**
- I. تشخیص سالم بودن سیم پیچی ها و عایق ترانسفورماتور
  - II. تعیین سیم پیچ فشار ضعیف و سیم پیچ فشار قوی



**وسایل و تجهیزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

ردیف	نام وسیله یا ابزار	حرف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور تک فاز ۲۲۰/۱۲۷	T <sub>۱</sub>	۱	
۲	فیوز مینیاتوری تک فاز	F <sub>۱</sub>	۱	
۳	آوومتر	P <sub>۱</sub> و P <sub>۲</sub>	۲	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	گیره سوسماری کوچک	-	۶	
۶	سیم افshan	۱/۵	۱۰ متر	
۷	سیم چین	-	۱	
۸	سیم لخت کن	-	۱	
۹	پیچ گوشتی	-	۱	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## مراحل اجرای کار


### \* تشخیص سالم بودن سیم‌پیچی‌ها

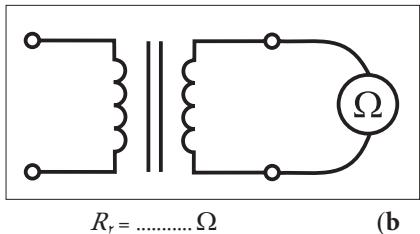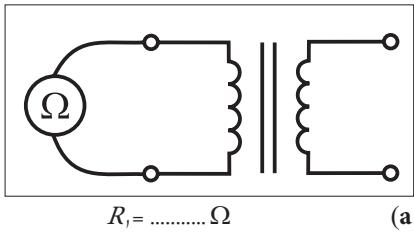

شکل ۳-۶۴


- یک ترانسفورماتور کاهنده ۱۲۷/۲۲۰V را در نظر بگیرید.
- آومتر را روی حالت اهم‌متری قرار داده و مقدار مقاومت سیم‌پیچی‌های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را مطابق شکل (۳-۶۴) اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

- با کمک اهم‌متر موجود و مطابق شکل (۳-۶۵) یک بار مقاومت اهمی سرهای اول سیم‌پیچی‌های اولیه و ثانویه و بار دیگر مقاومت اهمی سرهای دوم سیم‌پیچی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

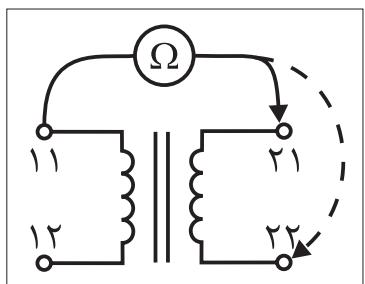

$R_{11}$  به  $R_{r1} = \dots \Omega$

$R_{11}$  به  $R_{rr} = \dots \Omega$

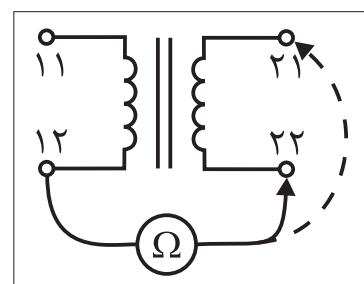


$R_{12}$  به  $R_{r1} = \dots \Omega$

$R_{12}$  به  $R_{rr} = \dots \Omega$


(b)

شکل ۳-۶۵

- با اهم‌متر موجود به طور جداگانه مقدار مقاومت بین هر یک از سرهای ترانس با بدنه و هسته ترانسفورماتور را مطابق شکل (۳-۶۶) اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

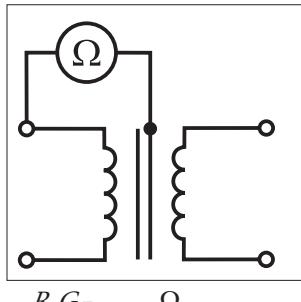

$R_r G = \dots \Omega$

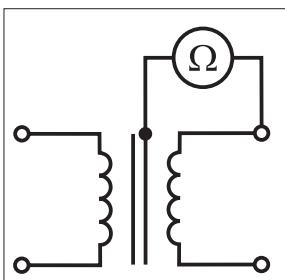

$R_r G = \dots \Omega$

شکل ۳-۶۶

- از مقایسه مقادیر مقاومتی اندازه‌گیری شده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ علت را توضیح دهید.

- با در اختیار گرفتن یک ترانسفورماتور افزاینده ۱۱۰V/۲۲۰V کلیه مراحل را از ابتدا تکرار کنید.



۷- بر اساس مقادیر مقاومتی اندازه‌گیری شده ترانسفورماتور  $110\text{V}/220\text{V}$  چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ علت را توضیح دهید.

مقادیر اندازه‌گیری شده ترانسفورماتور $110\text{V}/220\text{V}$	
$R_1 =$	$\Omega$
$R_r =$	$\Omega$
$R_{21} \text{ و } R_{11} =$	$\Omega$
$R_{22} \text{ و } R_{11} =$	$\Omega$
$R_{21} \text{ و } R_{12} =$	$\Omega$
$R_{22} \text{ و } R_{12} =$	$\Omega$
$R_1G =$	$\Omega$
$R_rG =$	$\Omega$

### \* تعیین سیم‌پیچ فشار ضعیف و سیم‌پیچ فشار قوی

۱- ترانسفورماتور  $220\text{V}/12\text{V}$  را با فرض این که هیچ گونه اطلاعات الکتریکی از آن نداریم در اختیار بگیرید.


۲- با اهمیت موجود مقدار مقاومت سیم‌پیچی اولیه و مقاومت سیم‌پیچی ثانویه را مطابق شکل (۳-۶۷) اندازه‌گیری کنید.

۳- از مقادیر اهمی اندازه‌گیری شده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ علت را توضیح دهید.


۴- ترانسفورماتور  $220\text{V}/110\text{V}$  را با فرض این که هیچ گونه اطلاعات الکتریکی از آن نداریم در اختیار بگیرید.

۵- با اهمیت موجود مقدار مقاومت سیم‌پیچی اولیه و مقاومت سیم‌پیچی ثانویه را مطابق شکل (۳-۶۸) اندازه‌گیری کنید.

۶- از مقادیر اهمی اندازه‌گیری شده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ علت را توضیح دهید.

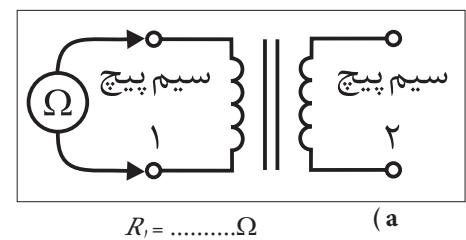


$$R_1 = ..... \Omega$$

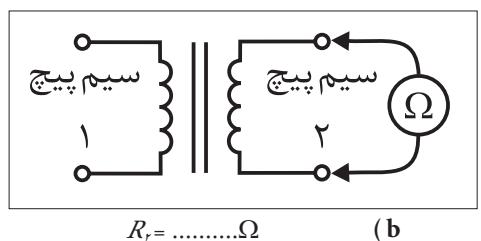


$$R_r = ..... \Omega$$

شکل ۳-۶۷

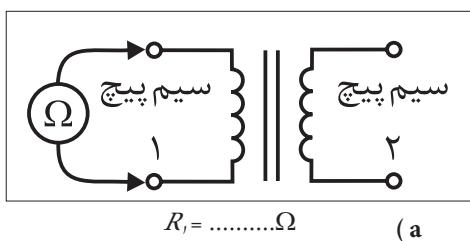

$$R_1 = ..... \Omega$$

(a)

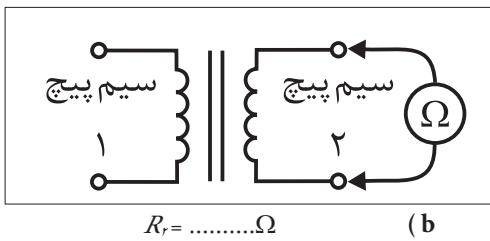


$$R_r = ..... \Omega$$

(b)

شکل ۳-۶۸

## موازی کردن<sup>۱</sup> ترانسفورماتورهای تک فاز

هر گاهه ترانسفورماتور تک فازی در اختیار داشته باشیم که جریان ثانویه آن تأمین کننده جریان مصرف کننده (بار) نباشد لازم است تا یک ترانسفورماتور تک فاز دیگر با آن موازی کنیم تا مسیر دومی برای تأمین جریان بار پدید آید.

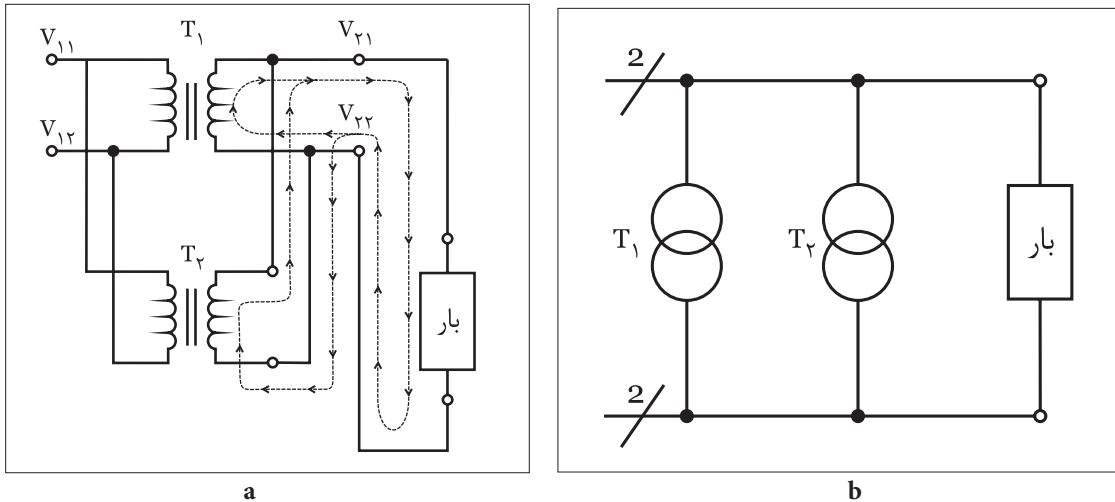

شکل ۶۹-۳- شمای فنی مدار دو ترانسفورماتور تک فاز موازی شده

برای موازی (پارالل) کردن دو ترانسفورماتور تک فاز لازم است تا حداقل سه شرط زیر بین دو ترانسفورماتور برقرار باشد.

۱- ولتاژهای خروجی (ثانویه) هر دو ترانسفورماتور برابر باشند.


۲- ترجیحات توانهای آنها یکی باشد. (در صورت وجود اختلاف بین توانها از سه برابر تجاوز نکند).

۳- سرهای همنام سیم پیچی های ثانویه ترانسفورماتورهای بیکدیگر متصل شوند. دو مورد اول از روی برچسب مشخصات ترانسفورماتور مشخص و قابل کنترل و رعایت است. اما برای رعایت شرط سوم لازم است تا ابتدا سیم پیچی اولیه ترانس دوم به شبکه تک فاز متصل شود و سپس با روش ولت متری مطابق شکل (۳-۷۰) طی دو مرحله ولتاژ بین دو سر ثانویه ترانس دوم ( $T_2$ ) با تک تک سرهای ثانویه ترانس اول ( $T_1$ ) اندازه گیری شود.


۱- Parallel



هر گاه ولت متر مقدار صفر ولت را نشان داد آن سر سیم پیچی ثانویه ترانس دوم ( $T_2$ ) با سر ثانویه ترانس اول ( $T_1$ ) همنام بوده و می‌بایست به یکدیگر متصل شوند و در غیر این صورت باید سر سیم ثانویه ترانس دوم ( $T_2$ ) را تغییر داده و مجدداً اندازه گیری کرد.

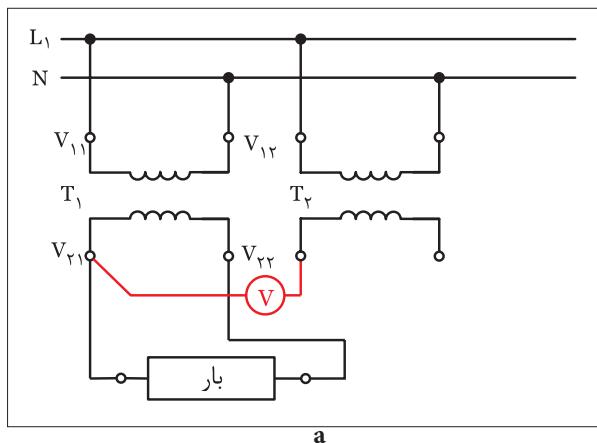

a

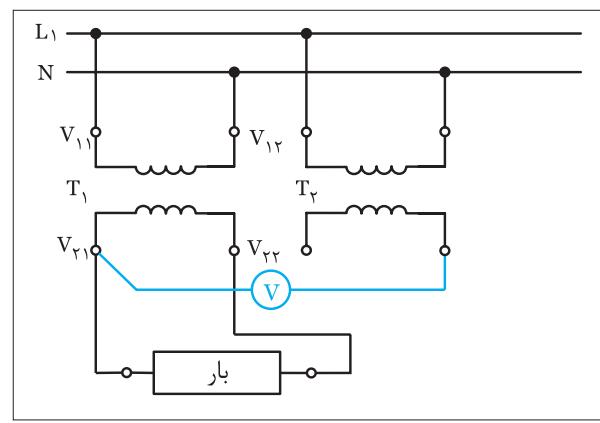

b

شکل ۳-۷۰

ساعت آموزشی		
نظری	عملی	جمع

## ۱۷-۳ کار عملی (۵)



**هدف:** موازی (پارالل) کردن ترانسفورماتورهای تک فاز

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


ردیف	نام وسیله یا ابزار	حرف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور تک فاز ۲۲۰V / ۱۲۷V	T <sub>۱</sub>	۲	
۲	فیوز مینیاتوری تک فاز	F <sub>۱</sub>	۱	
۳	آوومتر	P <sub>۲</sub> و P <sub>۱</sub>	۲	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	لامپ ۲۵W / ۱۲V	E <sub>۱</sub>	۱	
۶	سرپیچ (پایه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوسماری کوچک	-	۶	
۸	سیم افشار	۱/۵	۱۰ متر	
۹	سیم چین	-	۱	
۱۰	سیم لخت کن	-	۱	
۱۱	پیچ گوشته	-	۱	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.



## مراحل اجرای کار

- ۱- دو ترانسفورماتور  $7/120\text{V}/220\text{V}$  را در اختیار بگیرید.
- ۲- یکی از ترانسفورماتورها را مطابق شکل (۳-۷۱) به شبکه متصل کرده و در مسیر ثانویه آن یک لامپ با جریان دریافتی زیاد (بیش از جریان ثانویه ترانسفورماتور) قرار دهید.

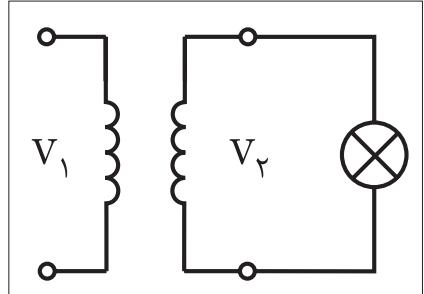

شکل ۳-۷۱


- ۳- نور لامپ را مشاهده کرده و علت را توضیح دهید.
- ۴- ترانسفورماتور دوم را در کنار ترانسفورماتور اول قرار داده و سیم پیچی اولیه آن را به شبکه تک فاز وصل کنید.

- ۵- با کمک یک ولت‌متر AC ولتاژ سر اول سیم پیچی ثانویه ترانسفورماتور دوم را نسبت به سر اول سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور اول اندازه‌گیری کرده و یادداشت کنید.


- ۶- به همین ترتیب و با ولت‌متر AC ولتاژ سر اول سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور دوم را نسبت به سر دوم سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور اندازه‌گیری کرده و یادداشت کنید.

- ۷- با توجه به مقادیر به دست آمده شکل صحیح اتصال جهت پارالل شدن را برقرار کنید. شکل (۳-۷۵)


نور لامپ را مشاهده کرده و علت را توضیح دهید.

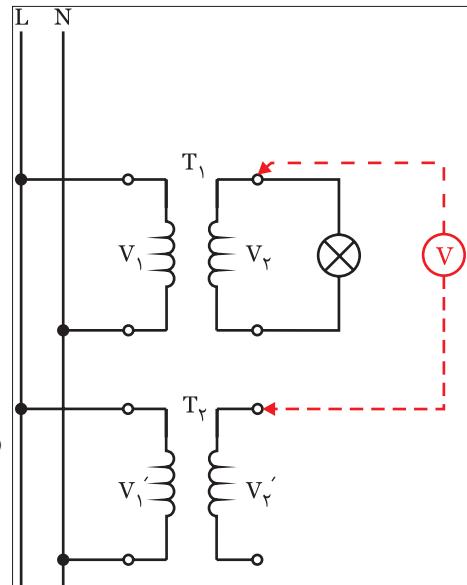


شکل ۳-۷۲

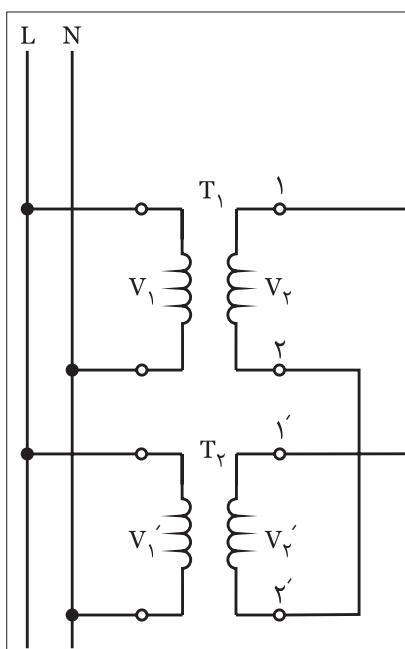

شکل ۳-۷۵

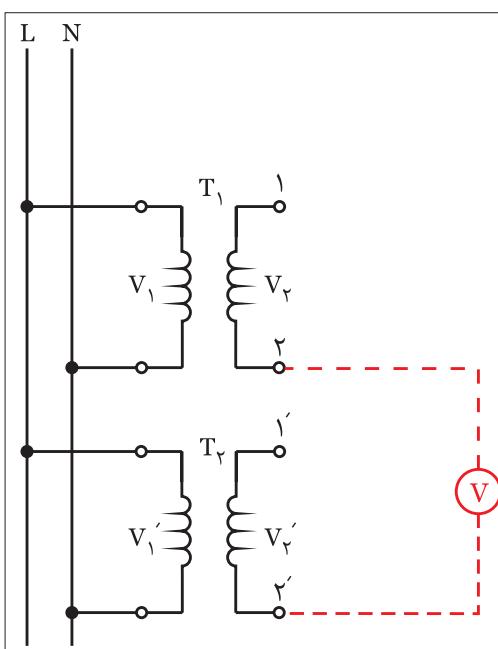

شکل ۳-۷۴

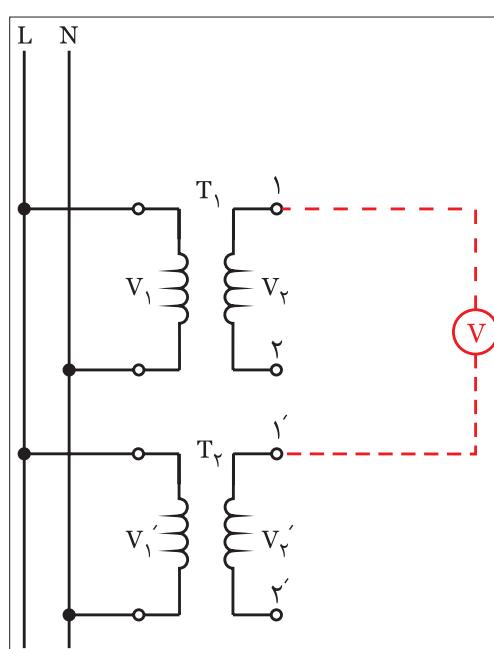

شکل ۳-۷۳

ترانسفورماتور سہ فاز


ساختار کلی ترانسفورماتورهای سه فاز مشابه ترانسفورماتورهای تکفاز است  
چرا که از دو قسمت I سیم پیچی II. هسته تشکیل شده و بر پایه پدیده القا کار  
می‌گذارد.



٣ - ٧٦ شکل

در شکل کلی می توان این طور تصور کرد که یک ترانسفورماتور سه فاز در واقع از سه ترانسفورماتور تکفارز تشکیل شده است. چرا که از سه گروه سیم پیچی که هر یک دارای اولیه و ثانویه‌ای مستقل هستند تشکیل شده و هسته این نوع ترانسفورماتورها نیز از سه قسمت (سه بازو) تشکیل شده که سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه روی آن پیچیده می‌شوند. شکل (۳-۷۶) تصویر یک ترانسفورماتور سه فاز را نشان می‌دهد. سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه هر فاز ترانسفورماتورها سه فاز اغلب روی یک بازوی هسته پیچیده می‌شوند تا پدیده القا نیروی محرکه بهتر انجام شده و در نهایت خروجی با تلفات کمتری داشته باشیم.

از آنجایی که سه گروه سیم پیچی اولیه و سه گروه سیم پیچی ثانویه در این ترانسفورماتورها وجود دارد لذا در نهایت شش سرسیم اولیه و شش سر سیم ثانویه مشابه شکل (۳-۷۷) پدید می آید که معمولاً سه گروه سیم پیچی اولیه و ثانویه در قالب یکی از اتصال ستاره ( $\text{Y}$ )، مثلث ( $\Delta$ ) یا زیگزاگ ( $\text{Z}$ ) به یکدیگر متصل می شوند.

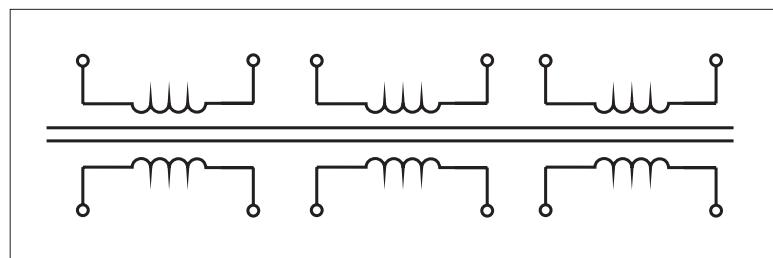

شکل ۷۷ - ۳

بر همین اساس چون نحوه اتصال و کنار هم قرار گرفتن سیم پیچی های اولیه و ثانویه می تواند متفاوت باشد به همین خاطر بین ولتاژ های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور سه فاز اختلاف فازی پدید می آید که معمولاً اندازه آن را با عددی که تحت عنوان "گروه ترانسفورماتورهای سه فاز" می شناسیم مشخص می شود. برای به دست آوردن اندازه اختلاف فاز بین اولیه و ثانویه باید عدد گروه ترانسفورماتور را در عدد  $3^{\circ}$  درجه ضرب کنیم.

جدول زیر تمامی حالات اتصال سیم پیچی های اولیه و ثانویه را به همراه  
گروه های استاندارد ترانسفورماتوری نشان می دهد.

نام گروه	گروه اتصال	شمای اتصال		شمای برداری		نسبت تبدیل $\frac{V_1}{V_2}$
		ولتاژ اولیه	ولتاژ ثانویه	ولتاژ اولیه	ولتاژ ثانویه	
۰	Dd°					$\frac{W_1}{W_2}$
	Yy°					$\frac{W_1}{W_2}$
	Dz°					$\frac{\sqrt{3}W_1}{3W_2}$
۵	Dyδ					$\frac{W_1}{\sqrt{3}W_2}$
	Ydδ					$\frac{\sqrt{3}W_1}{W_2}$
	Yzδ					$\frac{\sqrt{3}W_1}{\sqrt{3}W_2}$
۶	Dd⁶					$\frac{W_1}{W_2}$
	Yy⁶					$\frac{W_1}{W_2}$
	Dz⁶					$\frac{\sqrt{3}W_1}{3W_2}$
۱۱	Dy¹¹					$\frac{W_1}{\sqrt{3}W_2}$
	Yd¹¹					$\frac{\sqrt{3}W_1}{W_2}$
	Yz¹¹					$\frac{\sqrt{3}W_1}{\sqrt{3}W_2}$

در این جدول مفهوم حروف اختصاری گروه اتصال ترانسفورماتورها به

شرح زیر است:


y - اتصال ستاره

d - اتصال مثلث

z - اتصال زیگزاگ


امروزه چون انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به صورت سه فاز از نظر اقتصادی با صرفه‌تر و دارای راندمان بالایی است لذا از ترانسفورماتورهای سه فاز در شبکه‌های انتقال و توزیع استفاده می‌شود.

در شکل (۳-۷۸) تصویر ساده‌ای از زمینه کاربرد ترانسفورماتورهای سه فازه در شبکه‌های الکتریکی نشان داده شده است.

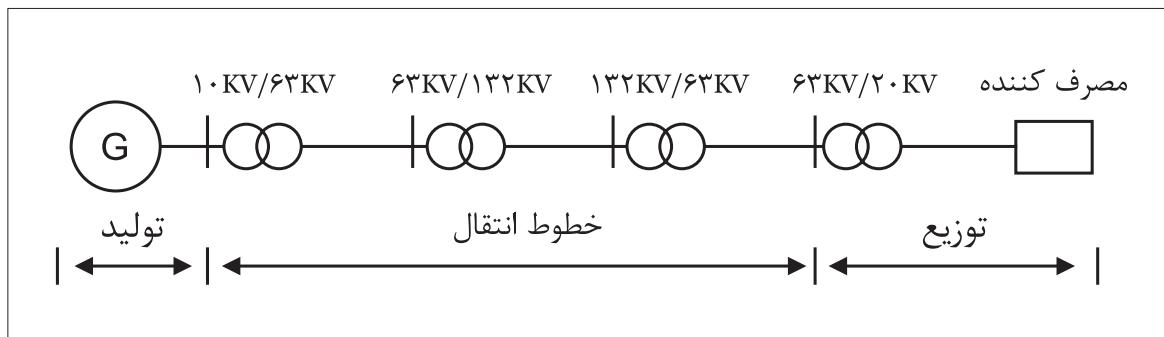

شکل ۳-۷۸

شکل (۳-۷۹) تصویر واقعی یک ترانسفورماتور سه فاز توزیع با قدرت زیاد را نشان می‌دهد.

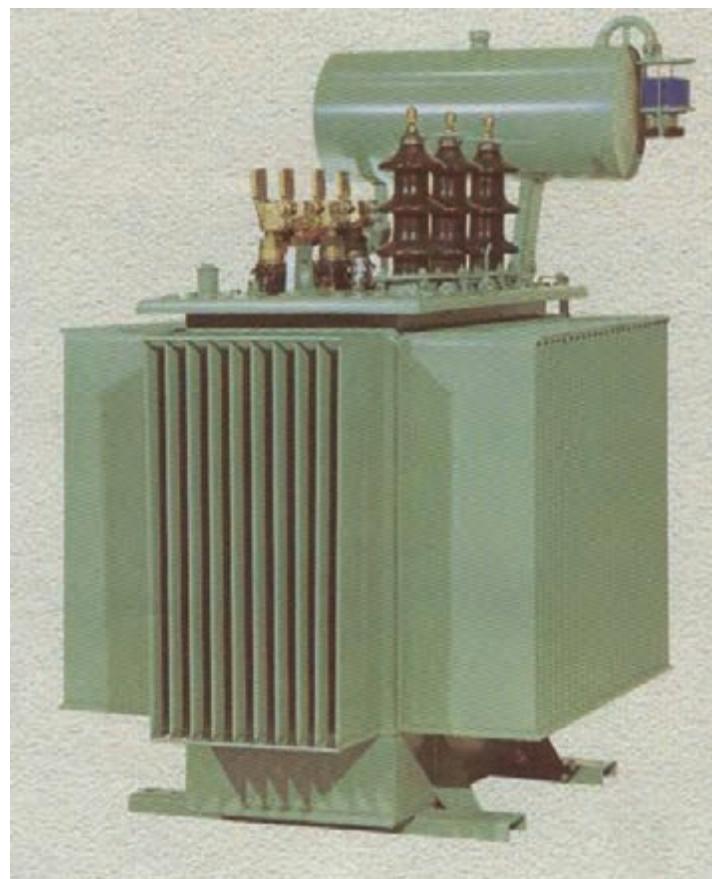

شکل ۳-۷۹



### آزمون پایانی (۳)

۱- ترانسفورماتور ماشینی است که:

الف) در نوع انرژی تغییر ایجاد می‌کند.

ب) در فرکانس انرژی الکتریکی ورودی تغییر به وجود می‌آورد.

ج) در اندازه ولتاژ و جریان الکتریکی تغییراتی ایجاد می‌کند.

د) در اندازه ولتاژ و جریان الکتریکی تغییراتی ایجاد نمی‌کند.

۲- کدام مورد لزوم استفاده از ترانسفورماتورها نیست؟

الف) ایجاد تطبیق امپدانس در مدار جداگانه

ب) ایزوله کردن یک قسمت از قسمت دیگر

ج) افزایش تلفات خطوط در شبکه‌های انتقال انرژی

د) دوربودن محل‌های تولید انرژی از محل‌های مصرف

۳- جنس هسته‌ی ترانسفورماتورها از ..... است.

الف) آهن سخت یا فولاد سیلیکون دار ب) آهن نرم یا فولاد

ج) آهن سخت یا فولاد د) آهن نرم یا فولاد سیلیکون دار

۴- در کدام ترانسفورماتورها از سیم لاکی با مقطع چهارگوش استفاده می‌شود؟

الف) ترانسفورماتور بزرگ برای قسمت ولتاژ کم تر

ب) ترانسفورماتور بزرگ برای قسمت ولتاژ بیش تر

ج) ترانسفورماتور کوچک برای قسمت ولتاژ کم تر

د) ترانسفورماتور ایزوله

۵- علت ورق ورق ساختن هسته‌ی ترانسفورماتورها کدام مورد است؟

الف) افزایش حجم مواد مغناطیسی ب) افزایش رلوکتانس

ج) کاهش وزن ترانسفورماتور د) کاهش تلفات داخلی

۶- در صورت اتصال بار به ثانویه و افزایش جریان ثانویه شار هسته .....

الف) مقدار کمی کاهش می‌یابد

ب) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد

ج) مقدار کمی افزایش می‌یابد

د) تغییری نمی‌کند

۷- در شرایط بی‌باری ترانسفورماتور طبق قانون ..... مقدار E<sub>1</sub> با .....

الف) فاراده - E<sub>2</sub> مخالف ب) لنز - E<sub>2</sub> موافق

ج) لنز - V<sub>1</sub> مخالف د) فاراده - V<sub>1</sub> موافق

۸- اصطلاحاً به ورق‌های آهن سیلیس دار ورقه‌های ..... گویند.

الف) باکلیت ب) دیناموبلش

ج) سیلیکنی د) جداره‌ای

۹- کدام یک از موارد زیر از جمله برش های معمول ورق های هسته ترانسفورماتور نیست؟

الف) LI      ج) EI      ب) EE

۱۰- علت به وجود آمدن نیروی محرک در سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور چیست؟

الف) اثر فوران ثابت روی سیم پیچ متحرک

ب) اثر فوران متغیر روی سیم پیچ متحرک

ج) اثر فوران ثابت روی سیم پیچ ثابت

د) اثر فوران متغیر روی سیم پیچ ثابت

۱۱- کدام یک از روابط زیر در یک ترانسفورماتور ایده‌آل صحیح است؟

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad \text{الف) } \frac{E_1}{E_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2} \quad \text{ج) } \frac{E_2}{E_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

۱۲- هر گاه ولتاژ اولیه ترانسفورماتور ایده‌آلی ۲۲۰ ولت، تعداد دور اولیه ۲۰۰ و تعداد دور ثانویه آن ۱۰۰ دور باشد ولتاژ القایی در سیم پیچ ثانویه آن چند ولت است؟

الف) ۴۴۰      ب) ۱۱۰

ج) ۴۴      د) ۱۱

۱۳- کدام یک از روابط زیر درباره ترانسفورماتور کاوهنده صحیح نیست؟

الف)  $E_1 > E_2$       ب)  $V_1 > V_2$

ج)  $N_1 > N_2$       د)  $I_1 < I_2$

۱۴- کدام یک از ترانسفورماتورهای زیر را برای بالابردن درجه حراظتی نمی‌توان به کار برد؟

الف) یک به یک      ب) ایزوله

ج) جداکننده      د) افزاینده

۱۵- در یک ترانسفورماتور بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه، ..... وجود دارد.

الف) ارتباط الکتریکی

ب) ارتباط مغناطیسی

ج) ارتباط مغناطیسی و الکترواستاتیکی

د) ارتباط الکتریکی و الکترواستاتیکی



پاسخ پیش آزمون (۳)

د	ج	ب	الف	- ۱
د	ج	ب	الف	- ۲
د	ج	ب	الف	- ۳
د	ج	ب	الف	- ۴
د	ج	ب	الف	- ۵

پاسخ آزمون پایانی (۳)

د	ج	ب	الف	- ۱
د	ج	ب	الف	- ۲
د	ج	ب	الف	- ۳
د	ج	ب	الف	- ۴
د	ج	ب	الف	- ۵
د	ج	ب	الف	- ۶
د	ج	ب	الف	- ۷
د	ج	ب	الف	- ۸
د	ج	ب	الف	- ۹
د	ج	ب	الف	- ۱۰
د	ج	ب	الف	- ۱۱
د	ج	ب	الف	- ۱۲
د	ج	ب	الف	- ۱۳
د	ج	ب	الف	- ۱۴
د	ج	ب	الف	- ۱۵

## منابع و مآخذ



- ۱- ماشین های الکتریکی      مؤلف: استفن چاپمن  
مترجم: صدوقی و ...
- ۲- ماشین های الکتریکی (جلد ۴)      مؤلف: بی ال تراژا  
مترجم: سعید شعاری نژاد
- ۳- موتورهای الکتریکی      مؤلف: هاری میلیف
- ۴- فرمان الکتریکی      مؤلف: براتلی مشکاتی
- ۵- کار کارگاهی (مدار فرمان)      مؤلف: حسین رحمتی زاده
- ۶- برق صنعتی      مؤلف: فریدون علومی
- ۷- جزوی درسی کارگاه مدار فرمان      مؤلف: شهرام خدادادی
- ۸- جدول های مهندسی برق
- ۹- تعدادی از کتب موجود در زمینه برق صنعتی در حد تهیه تصویر
- ۱۰- کاتالوگ های مختلف از شرکت های

AEG - CAMSCO-Telemechanic- SEMENS - Noeller - ELCA - hellermann- Moeller.

11 - Electrician's Technical Reference (motors) By: DAVID R.Carpenter

12 - Wiring Manual - Automation and Power Distribution Moeller.





هنرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی [nazar.roshd.ir](http://nazar.roshd.ir) یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵ - ۴۸۷۴ ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

این کتاب در سال ۱۳۸۹ و بر اساس استاندارد مهارت آموزشی برقکار صنعتی درجه ۲ با کد استاندارد ۱۵/۲/۴-۵۵/۱۵ مورد بازنگری قرار گرفته و بازسازی‌های لازم روی آن صورت گرفته است.