

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



# فلزکاری عمومی در کشاورزی (۲)

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: کشاورزی

گروه تحصیلی: کشاورزی و غذا

نام رشته‌های مهارتی: مکانیک تراکتور - تعمیر موتورهای سبک کشاورزی - تعمیر

ماشین‌های ثابت کشاورزی

نام استاندارد مهارتی مبنا: تعمیر موتور تراکتور

کد استاندارد متولی: ۱۵/۳/۷۴

احدى، حميد

۶۳۱

فلزکاری عمومی در کشاورزی (۲) / مؤلفان: حميد احمدی، محمدرضا داودی کیا. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

/۳

۶۵ ص. : مصور. - (شاخه کاردانش)

ف ۲۶۲ الف/

متون درسی شاخه کاردانش گروه تحصیلی کشاورزی و غذا.

برنامه‌ریزی و ناظرت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته ماشین‌های کشاورزی دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش.

۱. فلزکاری. ۲. کشاورزی- ماشین‌آلات. الف. داودی کیا، محمدرضا. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته ماشین‌های کشاورزی. ج. عنوان. د. فروست.





وزارت آموزش و پژوهش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

فلکاری عمومی در کشاورزی (۲) - ۲۴۵۰ - ۳۱

نام کتاب :

پدیدآورنده :

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :

شناسه افزوده آماده‌سازی :

نشانی سازمان :

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشت

حیدر احمدی، محمدرضا داودی کیا (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

فاتحه محسن شیرازی (صفحه آرا) - علیرضا رضانی کُر (طراح جلد) - فاطمه رئیسان فیروزآباد (رسام)

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهید موسوی)

تلفن : ۸۸۳۱۱۶۹ ، دورنگار : ۹۲۶۶ ، ۸۸۳۰-۱۳۹ ، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه : [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

ناشر :

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

چاپخانه :

تلفن : ۴۴۹۸۵۱۶۵ ، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستی : ۲۷۵۱۵-۱۳۹

سال انتشار و نوبت چاپ :

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ نهم

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پژوهش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در بایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکمیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک ۴-۰۵-۱۰۲۵-۹۶۴ ISBN 964-05-1025-4



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از انکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سریر»

## فهرست

مقدمه

واحد ۱ : پرچ کاری

۱۱

واحد ۲ : لحیم کاری

۱۷

واحد ۳ : جوش کاری الکتریکی

۴۲

واحد ۴ : جوش کاری با گاز

۶۳

آزمون نهایی

۶۵

منابع

## مقدمه

جوش کاری از جمله صنایع مادر هر کشور صنعتی محسوب می شود و کمتر کارخانه‌ای را می توان یافت که در زمینه فلزکاری فعالیت نکند و کارگاه جوش کاری نداشته باشد.

در پیمانه مهارتی اتصالات دائم روشهای مختلف اتصال قطعات از جمله جوش کاری با برق و گاز، لحیم کاری و پرج کاری بحث شده است. این پیمانه مهارتی مطابق با استاندارد آموزشی رشته های مختلف ماشینهای کشاورزی در شاخه کارداش تدوین گردیده است. مؤلفان تلاش کرده اند که مطالب به زبان ساده و به صورت خودآموز مطرح شود ولی به علت خطرات زیادی که در محیطهای کارگاهی، افراد را تهدید می کند توصیه می شود آموزش واحدهای سوم و چهارم این کتاب زیرنظر مری انجام گیرد و دستورات اینمی با دقت به کار برده شود.

## مؤلفان



نظرسنجی کتاب درسی

پیمانه مهارتی : اتصالات دائم

شماره شناسایی : ۱۶-۱۴ الی ۳-۱۰ ۷۴-۳-۱۶/ک

مهارت : فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی : ۱۶-۱۰ الی ۳-۱۰ ۷۴-۳-۱۶/ک

## پیمانه مهارتی

# اتصالات دائم

### هدف کلی

آشنایی با روش‌های اتصال دائم فلزات و توانایی اتصال‌های ساده با استفاده از لحیم‌کاری، پرچ‌کاری، جوش‌کاری با برق و گاز و برش قطعات فلزی

زمان (ساعت)	
عملی	نظری
۵۱	۹

واحد کار: پرچ کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۱	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	---	--

## واحد کار

### پرچ کاری

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فرآگیر باید بتواند:

- پرچ کاری را تعریف کند.
- انواع میخ پرچها را از نظر جنس، شکل و کاربرد بیان نماید.
- روش پرچ کاری با میخ پرچهای آلومینیمی (پوب) را توضیح دهد.
- با میخ پرچهای آلومینیمی پرچ کاری کند.
- با میخ پرچهای توپر پرچ کاری کند.
- عیوب احتمالی در پرچ کاری با پرچهای توپر را توضیح دهد.

واحد کار: پرج کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۱ ای ۳-۲-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ ای ۳-۱-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ ای ۳-۲-۷۴/ک
---	---	--

## ۱- پرج کاری

### کلیات

هر ماشین پیچیده‌ای، از قطعات ساده تشکیل می‌شود.

به عنوان مثال، یک ماشین سواری ممکن است از پیش هم قرار گرفتن نزدیک به ۲۰٪ قطعه ساخته شود. این قطعات به روش‌های مختلف به هم متصل می‌شوند.

مهترین دسته‌بندی برای اتصال قطعات، شامل اتصال موقت و اتصال دائم است.

**الف - اتصال موقت:** قطعاتی که به هم متصل می‌شوند و پس از مدت کوتاهی از هم جدا خواهند شد معمولاً به این روش به هم متصل می‌گردند. یکی از روش‌های اتصال موقت اتصال دو قطعه با پیچ و مهره است که قبلاً با کاربرد آن آشنا شده‌اید.


**ب - اتصال دائم:** این روش برای قطعاتی که باید به مدت طولانی یا دائم و یا به طور بی‌حرکت نسبت به هم، متصل شوند به کار می‌رود مانند اتصال اسکلت ساختمان و یا اتصال شاسی اتومبیل که به روش جوش کاری به هم متصل می‌شوند.

جدا کردن قطعاتی که به صورت دائم به هم متصل شده‌اند معمولاً باعث خرابی محل اتصال یا عامل اتصال دهنده می‌شود. روش‌های اتصال دائم که در صنعت کاربرد زیادی دارد شامل موارد زیر است :


**الف - پرج کاری، ب - لحیم کاری و ج - جوش کاری.**

**۱-۱- تعریف پرج کاری:** اتصال دو قطعه (ممولاً فلزی)


را به وسیلهٔ میخ پرج، «پرج کاری» می‌گویند.

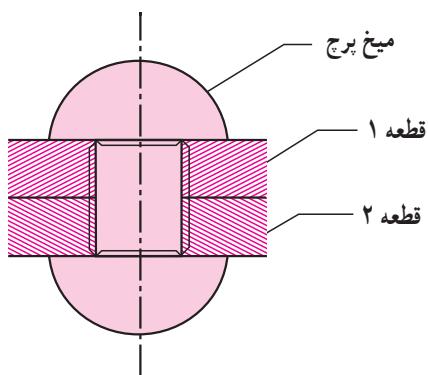


شکل ۱-۱

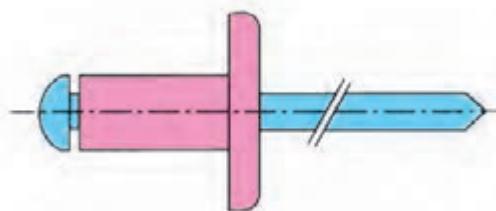


الف - پرج آلومنینی (بوب)

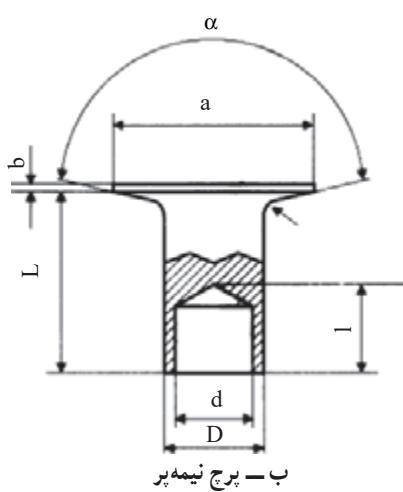

ب - پرج نیمه پرج

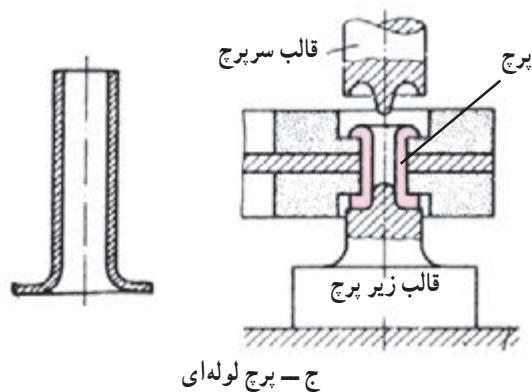

ج - پرج لوله‌ای

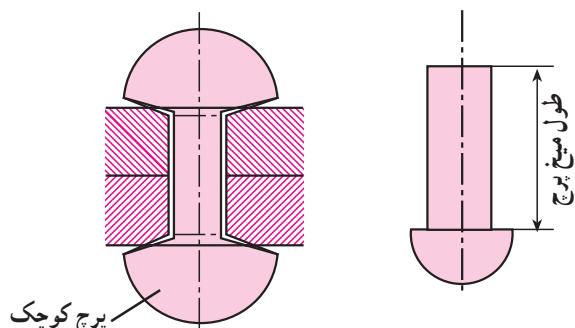

د - پرج توپر فولادی  
پرج کوچک


**۲-۱- انواع میخ پرج:** میخ پرچها از نظر جنس و نوع کاربرد به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

- میخ پرچها معمولاً از جنس فولاد نرم، مس، برنج و آلومنینیم و یا آلیاژهای آلومنینیم هستند.

- از نظر شکل، میخ پرچها به دو دستهٔ توپر و توخالی تقسیم می‌شوند. اکثر پرچهای توپر برای اتصالهای آب بندی به کار می‌روند.

از نظر نوع کاربرد نیز، میخ پرچها به انواع مختلف تقسیم می‌شوند. برخی از انواع میخ پرچها در شکل ۱-۲ نشان داده شده‌اند.

شکل ۱-۲

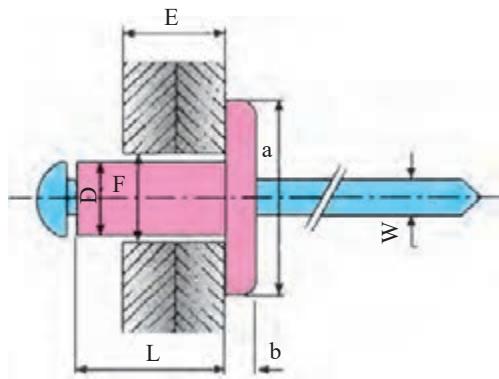

F — قطر سوراخ (برابر با قطر اسمی میخ پرج)،  
 D — قطر ساقه کلاهک،  
 L — طول کلاهک،  
 E — ضخامت قطعه کار  
 W — قطر میخ

شکل ۱-۳


**۱-۳-۱-۱-۳-۱—روشهای پرج کاری:** مناسب با نوع کار و میخ پرج، روشهای مختلفی برای پرج کاری به کار می رود. برخی از رایج‌ترین میخ پرچها و روشهای پرج کاری، در این قسمت به طور مختصر توضیح داده می شود.

**۱-۱-۳-۱—پرج کاری با میخ پرچهای آلومینیمی (پرج پوب):** میخ پرج آلومینیمی از دو قسمت شامل کلاهک و میخ بربده شونده تشکیل می شود. میخ، از جنس فولاد با یوشنگ گالوانیزه و کلاهک از جنس آلیاژ آلومینیم می باشد. از این میخ پرچها برای اتصال ورقهای فلزی به هم (مانند پلاک اتموبیل) یا اتصال چوب یا فایبرگلاس روی فلز و ... زمانی که بخواهند دو قطعه را از یک طرف به هم پرج کنند و طرف دیگر بسته بوده و امکان پرج کردن وجود ندارد استفاده می شود.

### روش کار

قطعه کارها را در شرایط موردنظر برای اتصال، قرار

دهید.

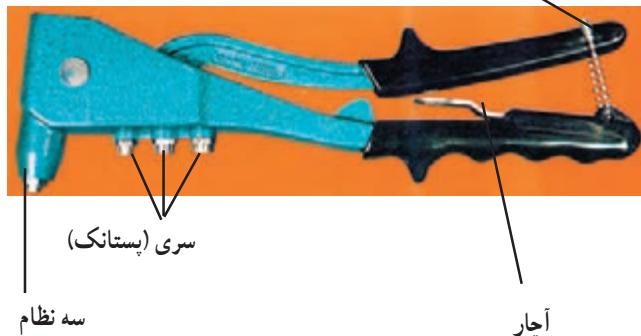

شکل ۱-۴—پرچکش

— میخ پرج مناسب را از نظر قطر و طول کلاهک انتخاب کنید. میخ پرج انتخاب شده باید از نظر قطر و نوع آلیاژ چنان باشد که بتواند اتصال محکمی ایجاد کند. معمولاً سه نوع میخ پرج از نظر مقاومت ساخته می شود: میخ پرج با مقاومت کم، متوسط و زیاد. همچنین باید طول کلاهک میخ پرج مناسب با ضخامت قطعه کارها و بلندتر از آنها انتخاب شود. برای این کار می توانید از جداولی که کارخانه های سازنده میخ پرج ارائه می کنند، استفاده کنید.

— قطعه کارها را به قطری برابر با قطر اسمی میخ پرج سوراخ کنید.

— دسته های پرچکش را از هم باز کنید (شکل ۱-۴).

واحد کار: پرج کاری شماره شناسایی: ۱۴۱-۱۶-۱۰۰۰-۳۲-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰۰۰-۳۲-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱۶-۱۰۰۰-۳۲-۷۴/ک
--	--	--

جدول ۱-۱

قطر اسمی میخ پرج ۶		قطر اسمی میخ پرج ۵		قطر اسمی میخ پرج ۴	
ضخامت قطعه کار (E)	طول پرج (L)	ضخامت قطعه کار (E)	طول پرج (L)	ضخامت قطعه کار (E)	طول پرج (L)
		-	-	۱/۵-۳	۶
		۲-۴/۵	۸	۳-۵	۸
۴-۶	۱۰	۴/۵-۶	۱۰	۵-۶/۵	۱۰
۶-۸	۱۲	۶-۸	۱۲	۶/۵-۸/۵	۱۲
۸-۱۰	۱۵	۸-۱۰	۱۴	۸/۵-۱۲/۵	۱۵
۱۰-۱۲	۱۸	۱۰-۱۲	۱۶	۱۲/۵-۱۴/۵	۱۸
۱۲-۱۵	۲۱	۱۲-۱۴	۱۸	۱۴/۵-۱۶/۵	۲۱
		۱۶-۲۰	۲۴	۱۶/۵-۱۹/۵	۲۵
		۲۰-۲۳	۲۷		

در داخل سه نظام قرار گرد.

- در حالی که سه نظام پرچکش را در امتداد سوراخ قطعه کارها نگه داشته‌اید دسته پرچکش را فشار دهید (بیندید) تا میخ بریده شود.

- باز کردن دسته‌ها از هم، میخ بریده شده از طرف دیگر سه نظام، بر روی زمین می‌افتد.


**۱-۳-۲- پرج کاری با میخ پرج توپر:** این میخ پرچها معمولاً از جنس فولاد، الومینیم و مس ساخته می‌شوند. میخ پرج توپر از دو قسمت بدنه و سر تشکیل می‌شود. از نظر شکل سر انواع مختلفی از میخ پرچها وجود دارند. مشخصات این پرچها در جدول ۱-۲ و ۱-۳ ارائه شده است.

- میخ پرج را از طرف میخ آن در داخل سه نظام پرچکش قرار دهید. قطر سوراخ سری (پستانک) سه نظام باید متناسب با قطر میخ باشد در غیر این صورت قبلًا سری مناسب را با آچار از روی بدنه باز کنید و با سری نصب شده روی سه نظام تعویض کنید.

- میخ پرج را از طرف کلاهک آن در داخل سوراخ ایجاد شده در قطعه کار قرار دهید.

در صورتی که جنس قطعه کار رویی نرم باشد (مانند چوب، فایبرگلاس و...) از واشر تخت هم قطر با میخ پرج همراه آن و یا از میخ پرچهای سریهن استفاده نمایید.


- پرچکش را به نحوی به میخ پرج نزدیک کنید که میخ آن

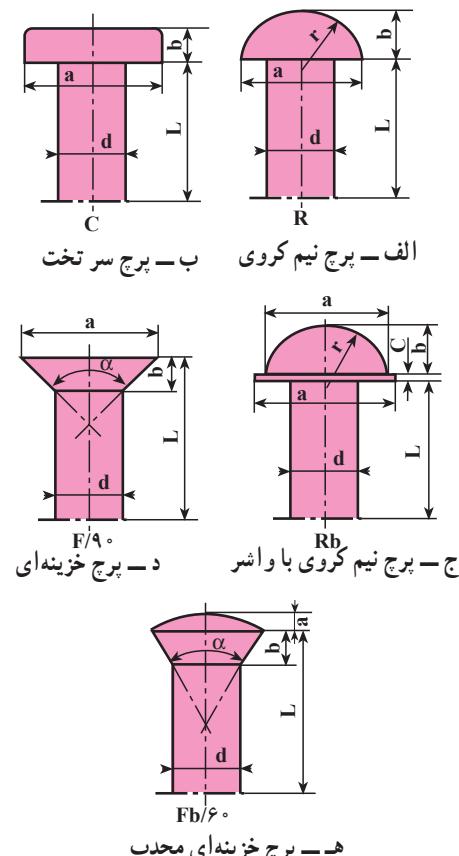

شکل ۵-۱ - برخی از انواع میخ پرچها از نظر شکل سر

جدول ۲-۱ - مشخصات پرچهای فولادی

مشخصات میخ پرچ	علامت اختصاری	a	$a_1$	b
سر تخت	C	$2d$	-	$^{\circ}/5d$
نیم کروی	R	$1/75d$	-	$^{\circ}/7d$
نیم کروی با واشر	Rb	$1/75d$	$2d$	$^{\circ}/7d$
خزینه‌ای $90^{\circ}$	F/ $90^{\circ}$	$2d$	-	$^{\circ}/5d$
خزینه‌ای محدب (عدسی)	Fb/ $60^{\circ}$	-	-	$^{\circ}/5d$

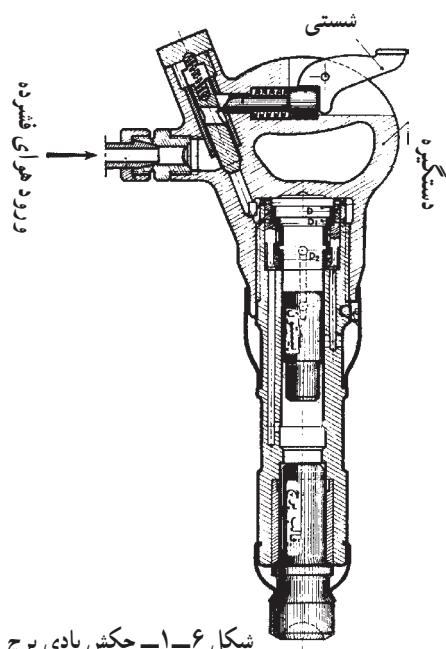

میخ پرچها از نظر قطر انواع مختلفی دارند. معمولاً میخ پرچهای با قطر کمتر از  $10\text{ mm}$  را با چکش معمولی و در حالت سرد و میخ پرچهای با قطر بیش از  $10\text{ mm}$  را در حالت گرم و با چکش بادی (پنوماتیکی) پرج می‌کنند.


علاوه بر فرمول فوق از جدول ۱-۳ برای تعیین قطر پرج و قطر سوراخ می‌توانید استفاده کنید.

با توجه به اینکه یک سر میخ پرج با چکش کاری شکل داده می‌شود باید طول میخ پرج (L) از ضخامت قطعه کارها بیشتر باشد.


$$L = E + X$$

X را برای پرچهای میله‌ای می‌توانید  $d/5$  و برای

میخ پرچهای سرخزینه‌ای  $d/7$  در نظر بگیرید.

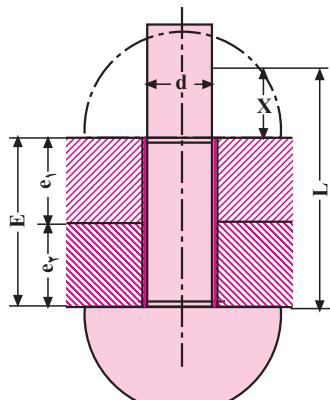

شکل ۱-۸

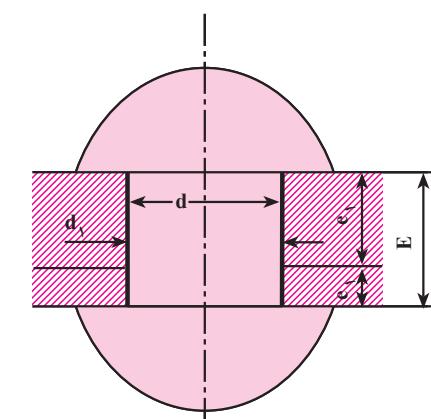

شکل ۱-۷

E — مجموع ضخامت قطعه‌ها

d — قطر پرج

d<sub>1</sub> — قطر سوراخ

جدول ۱-۳ — تعیین قطر مناسب پرج

قطر سوراخ پرج $d_1$	قطر پرج d	ضخامت قطعه کار e	ردیف	قطر سوراخ d <sub>1</sub>	قطر پرج d	ضخامت قطعه کار e	ردیف
۱۷	۱۶	۸	۱۰	۳/۳	۳	۰/۸	۱
۱۹	۱۸	۱۰	۱۱	۴/۴	۴	۱	۲
۲۱	۲۰	۱۲	۱۲	۴/۴-۵/۵	۴-۵	۱/۵	۳
۲۳	۲۲	۱۴	۱۳	۶/۶	۶	۲	۴
۲۵	۲۴	۱۶	۱۴	۷/۷	۷	۲/۵	۵
۲۸	۲۷	۱۸	۱۵	۸/۸	۸	۳	۶
۳۱	۳۰	۲۲	۱۶	۱۱	۱۰	۴	۷
۳۴	۳۳	۲۶	۱۷	۱۳	۱۲	۵	۸
۳۷	۳۶	۳۰	۱۸	۱۵	۱۴	۶	۹

واحد کار: پرج کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۱ ای ۳-۲-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ ای ۳-۱-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ ای ۳-۲-۷۴/ک
---	---	--

با استفاده از جدول ۴-۱ می‌توانید طول میخ پرج را انتخاب کنید.  
 می‌توانید فاصله مناسب دو میخ پرج متواالی و فاصله میخ پرج تا لبه کار را تعیین کنید.  
 - قطعه کار را سوراخ کنید.  
 فاصله دو میخ پرج متواالی و مجاور باید به نحوی باشد که

جدول ۴-۱- تعیین تقریبی مقدار L در پرج کاریهای مختلف

نوع پرجکاری	پرج نیم کروی	پرج خزینه‌ای
پرج کاری سرد با دست	$L = E + 1/5d$	$L = E + 0/7d$
پرج کاری سرد پرسی	$L = E + 1/6d$	$L = E + 0/8d$
پرج کاری سرد با هوا	$L = E + 1/7d$	$L = E + 0/8d$
پرج کاری گرم با روغن	$L = E + 1/7d$	$L = E + d$
پرج کاری گرم با ماشین	$L = E + 1/7d$	$L = E + d$

توضیح: در پرج کاری سر عدسی برای محاسبه طول پرج می‌توان اندازه‌های پرج نیم کروی را در  $8^{\circ}$  ضرب کرد.

روابط	شكل	نوع اتصال
$d = \text{قطر میخ پرج}$ $h = 1/5d$ $I = 2d + 8mm$ $S = 2h + 3d$		 کاربر
$h = 1/5d$ $I = 2/6d + 10mm$ $M = 2I$ $S = 2h + M$		 کاربر رویه مواد
$h = 1/5d$ $I = 2/6d + 15mm$ $M = 2I$ $S = 2h + M$		 کاربر رویه زیگزاگ

شكل ۱-۹

واحد کار: پرج کاری


شماره شناسایی: ۱۴۱-۱۶-۳۱-۷۴

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۳۱-۷۴

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی


شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳۲-۷۴

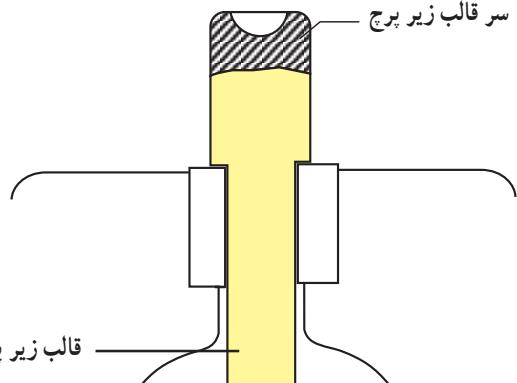


شکل ۱-۱۲

- برای اینکه دو قطعه کار کاملاً به هم تردیک شوند از جفت کن قطعات (پرج کش) با قطر مناسب استفاده کنید.

- میخ پرج را در سوراخ قطعه کارها قرار دهید. قبل از قطعه کارها نسبت به هم در موقعیت مورد نظر قرار گرفته باشند. ممکن است برای جلوگیری از سرخوردن قطعات ضخیم از موقعیت موردنظر از سنبه مخصوص یا پیچ و مهره استفاده شود.

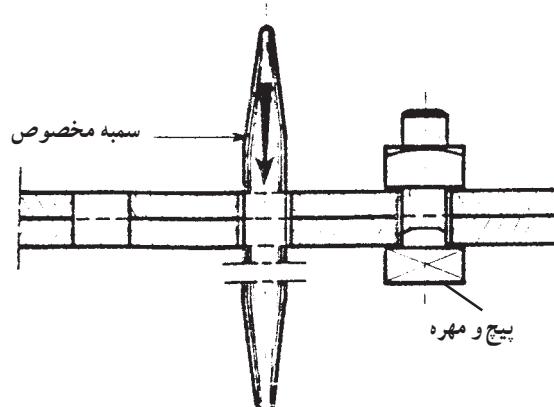


شکل ۱-۱۰

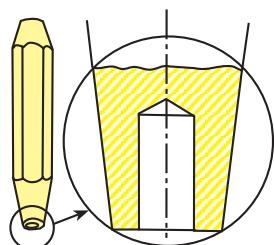


شکل ۱-۱۳ - پرج کش

- با استفاده از چکس و قالب سر پرج، شکل مناسب را در سر میخ پرج ایجاد کنید.  
میخ پرجهای فولادی با قطر بیش از ۱۰ میلیمتر را ابتدا تا ۹۰ درجه گرم و سپس پرج کاری می کنند.

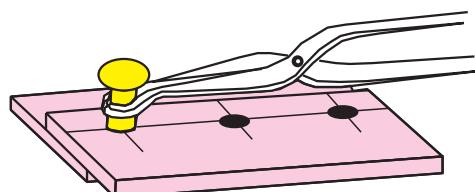

شکل ۱-۱۱

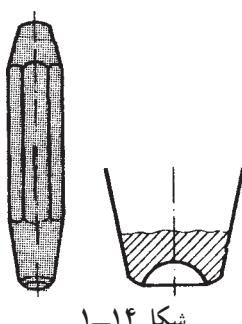










شکل ۱-۱۴

- قالب زیر پرج را در زیر میخ پرج قرار دهید. این قالب مانع از تغییر شکل سر میخ پرج در حین پرج کاری می شود. برای پرج کاری قطعات کوچک از قالبهایی که قابل نصب بر روی گیره هستند استفاده کنید.

واحد کار: پرج کاری شماره شناسایی: ۱۴۱-۱۶-۳۱-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۳۱-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳۲-۷۴/ک
---	---	--

در صورتی که پرج کاری با دقت انجام نشود ممکن است عیوب زیر در پرج کاری ایجاد شود.

جدول ۱-۵

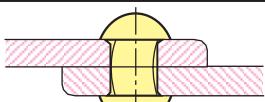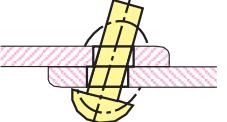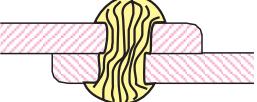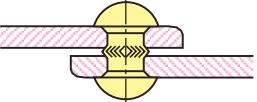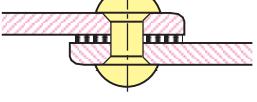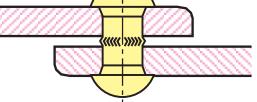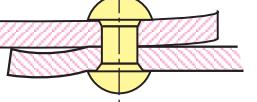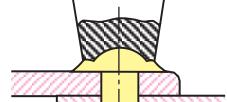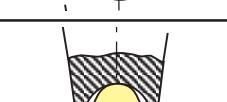علت	شكل	خطا
سوراخ بزرگتر از اندازه مجاز است.		بدنه میخ پرج کج شده است و سوراخ را برق نمی کند.
سوراخها در یک امتداد نیستند.		بدنه سر قفل کننده میخ پرج منحرف شده و استحکام محل اتصال کم است.
امتداد سوراخها نسبت به سطح کار مایل هستند.		سر قفل کننده میخ پرج دارای انحراف است.
قطعات اتصال از هر دو طرف خزینه شده اند.		بدنه میخ پرج، بین دو قطعه اتصال جا خورده، مانع از آب بندی است.
پلیسه و برآده بین قطعات اتصال، برطرف نشده است.		قطعات اتصال نسبت به هم فاصله دارند و مانع از آب بندی می باشند.
از پرج کش استفاده نشده است.		بدنه میخ پرج بین دو قطعه اتصال جا خورده و مانع از آب بندی می باشد.
میخ پرج بیش از حد مجاز کوبیده شده است.		لبه قطعات اتصال بر جسته و ناهموار می باشد.
طول میخ پرج بزرگتر از اندازه مجاز می باشد.		سر قفل کننده بزرگ و دارای پلیسه می باشد.
طول میخ پرج کوچکتر از اندازه مجاز می باشد.		سر قفل کننده کوچک است و استحکام محل اتصال کم می باشد.

کار عملی ۱: دو قطعه فلزی به ابعاد ۴۰×۷۰mm را به روش دور دیفه زیگزاگ با میخ پرج نیم کروی پرج کاری کنید.

کار عملی ۲: رویه چوبی یک نیمکت را با پرج مناسب از نوع آلومینیمی (پوپ) به همدیگر متصل کنید.

واحد کار: لحیم کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۲	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
--	---	--

## واحد کار


### لحیم کاری

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فرآگیر باید بتواند:

- لحیم کاری را تعریف کند.
- موارد استفاده از لحیم کاری را توضیح دهد.
- روشهای لحیم کاری را توضیح دهد.
- وسایل لحیم کاری را توضیح دهد.
- روش لحیم کاری را توضیح دهد.
- لحیم کاری نرم را انجام دهد.

<b>واحد کار: لحیم کاری</b> شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۲ ای۰ الی ۳-۲-۷۴/ک	<b>پیمانه مهارتی: اتصال دائم</b> شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ ای۰ الی ۳-۲-۷۴/ک	<b>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</b> شماره شناسایی: ۱۶-۱ ای۰ الی ۳-۲-۷۴/ک
--	---	--


## ۲- لحیم کاری

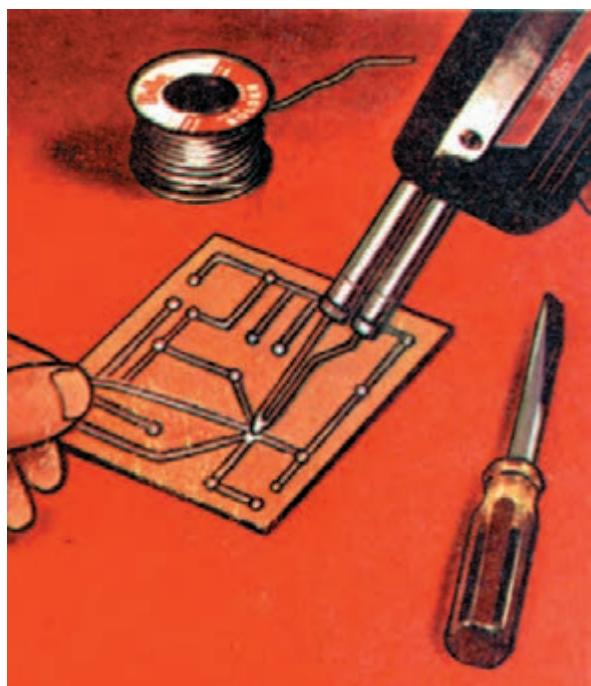

شكل ۲-۱

موتور، اتصال قطعات الکترونیکی و مانند اینها استفاده کنید.

**۲-۲-۲- لحیم کاری سخت:** در لحیم کاری سخت نقطه ذوب لحیم بالاتر از  $45^{\circ}$  درجه سانتیگراد است. جنس لحیم به کار رفته در این روش از فلزات سخت تر مانند نقره، مس، برنج و... است. محل اتصال در این روش، استحکام زیادی دارد و در مقابل حرارت نیز مقاومتر است. یکی از موارد استفاده این روش، اتصال لوله های مسی نسبتاً ضخیم به قطعات فلزی دیگر مانند فولاد است.

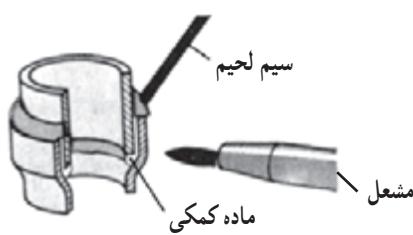

شكل ۲-۲

**۲-۲- تعريف لحیم کاری:** ذوب کردن یک فلز به نام لحیم به منظور اتصال دائمی دو قطعه فلزی - که به اندازه کافی گرم شده اند - «لحیم کاری» نامیده می شود. در این عمل، لحیم با حرارت، ذوب می شود و با قرار گرفتن در بین درز و فاصله دو قطعه موردنظر موجب اتصال آن دو می گردد.

**۲-۲- اهمیت لحیم کاری و موارد استفاده از آن:** لحیم کاری از جمله روش‌های اتصال دائم است که به سهولت قابل اجرا می باشد. سادگی روش کار و در دسترس بودن وسایل موردنیاز برای لحیم کاری باعث شده است که این روش برای اتصال قطعات بسیاری از وسایلی که پیرامون ما هستند مورد استفاده قرار گرفته باشد. برخی از موارد مصرف لحیم کاری در زیر نام برده شده است.

- اتصال قطعات الکتریکی و الکترونیکی با قابلیت هدایت در نقطه اتصال،

- روکش کردن قطعه کار با استفاده از یک لایه لحیم مثل قلع انود کردن ظروف مسی،

- آب بندی ظروف حاوی مایعات و حتی گازها مانند قوطی کنسرو،

- اتصال دو فلز غیرهمجنس که به روش جوش کاری قابل اتصال نیستند.


**۲-۲-۳- روشهای لحیم کاری:** متناسب با جنس لحیم و نقطه ذوب آن، لحیم کاری را به دو دسته لحیم کاری نرم و سخت، طبقه بندی می کنند.

**۱-۲-۳- لحیم کاری نرم:** در این روش از فلزات نرم مانند قلع، سرب و آلیاژ های آنها به عنوان لحیم استفاده می شود. درجه ذوب لحیم کمتر از  $45^{\circ}$  درجه سانتیگراد است. از این روش می توانید برای اتصال ورقها و لوله های نازک مانند رادیاتور

<b>واحد کار: لحیم کاری</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۲</b> ای ۳۱۰-۷۴	<b>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴</b> ای ۱۰-۳۱۰-۷۴	<b>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱</b> ای ۳۱۰-۷۴
--	--	--

قلمی» معروف هستند. قدرت این هویه‌ها بین ۲۰ تا ۵۰۰ وات است. از هویه‌های کم قدرت برای اتصال قطعات الکترونیکی در مدار استفاده می‌شود.

**ب - هویه برقی هفت‌تیری:** این هویه‌ها دارای یک ترانسفورماتور کاهنده هستند که با یک کلید، مدار آن قطع و وصل می‌شود. میله سر هویه (نوك) معمولاً به شکل‌های مختلف، مناسب با کار مورد نظر ساخته می‌شود.

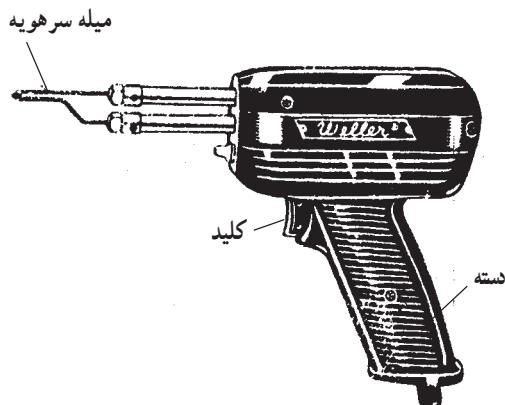

شکل ۲-۴

#### ۲-۴- اصول لحیم کاری: برای اتصال دو قطعه فلزی


به روش لحیم کاری، سطح مورد نظر را به وسیله برس سیمی یا سنباده و یا مواد شیمیایی تمیز می‌کنند. سپس دو قطعه‌ای که باید به هم لحیم شوند در موقعیت مناسب برای اتصال قرار می‌دهند و فلز را گرم می‌کنند و در حالی که دو فلز به اندازه کافی گرم شده است لحیم را روی آن ذوب می‌کنند و تا سرد شدن لحیم دو قطعه را ثابت نگه می‌دارند.

#### ۲-۵- وسایل مورد نیاز برای لحیم کاری: مناسب

با روش لحیم کاری، وسایل مختلفی در این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**۱-۲-۵- هویه: وسیله‌ای است که برای گرم کردن قطعه کار و انجام لحیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. هویه‌ها انواع مختلفی دارند که به طور مختصر درباره هریک توضیح داده می‌شود.**


**الف - هویه برقی مقاومتی:** برخی از این هویه‌ها به «هویه

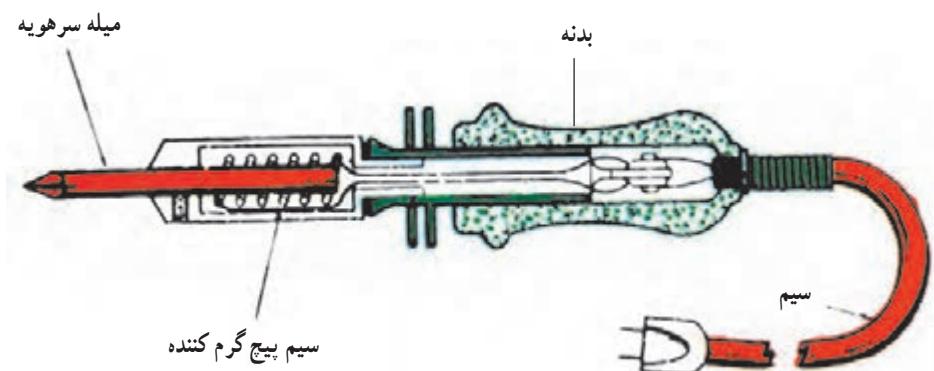

شکل ۲-۳

<b>واحد کار: لحیم کاری</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۲</b> الی <b>۱۶-۳-۱۰</b> /ک	<b>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴</b> الی <b>۱۶-۳-۱۰</b> /ک	<b>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱</b> الی <b>۱۶-۳-۱۰</b> /ک
--	---	--

ج - هویه چکشی: این هویه دارای یک سر مسی شبیه چکش ساخته می‌شود. منبع حرارت آن یک چراغ کوره‌ای است.

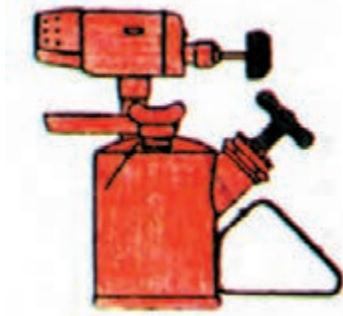

شكل ۲-۵

۲-۵-۳ - روان‌سازها: روان‌سازها، نوعی مواد شیمیایی هستند که برای برطرف کردن لایه اکسیدی روی فلز و جلوگیری از اکسیده شدن فلز در حین لحیم کاری به علت گرمای ایجاد شده، مورد استفاده قرار می‌گیرند. روان‌سازها همچنین باعث حرکت سریع لحیم و پر کردن فضای خالی بین قطعات در حین لحیم کاری می‌شوند. از روغن لحیم و جوهرنمک رقیق شده و... به عنوان روان‌ساز استفاده می‌شود.

معمولًاً در اتصالهای برقی از روغن لحیم استفاده می‌شود. از آب لحیم که محلول اشباع برآده روی در جوهر نمک است برای لحیم کاری فولاد، آهن، مس و آلیاژهای آن استفاده می‌شود.



ب - لحیم (شمش)

شكل ۲-۶



الف - سیم لحیم (مفتولی)

۱- همبسته، واژه‌ای است که فرهنگستان علوم ایران به جای آلیاژ برگزیده است.

واحد کاری: لحیم کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۲ شماره شناسایی: ۱۶-۳۱۰ الی ۷۴-۳۱۰ / ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ شماره شناسایی: ۱۶-۳۱۰ الی ۷۴-۳۱۰ / ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳۱۰ / ک
---	---	---

**۶-۲- روش لحیم کاری:** مناسب با بزرگی و جنس قطعه کار، لحیم کاری به صورتهای مختلف انجام می شود.

- لحیم کاری با هویه برقی
- لحیم کاری با هویه چکشی
- لحیم کاری با شعله (بک یا مشعل)
- لحیم کاری با هویه برقی

کار عملی: یک قطعه سیم به قطر  $5/5\text{ mm}$  مفتولی تهیه کنید و دو سر آن را در حالت های زیر(شکل ۲-۸) لحیم کنید.



الف - اتصال طولی



الف - شابر




ب - اتصال سر به سر



ب - سوهان

شکل ۲-۸

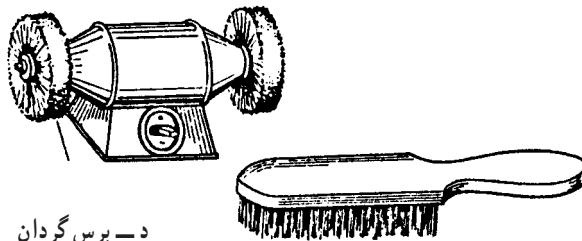

د - برس گردان

ج - برس سیمی

شکل ۲-۷

<b>واحد کار: لحیم کاری</b> شماره شناسایی: ۱۴۲-۱۶-۳۱۰	<b>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</b> شماره شناسایی: ۷۴-۳۱۰-۱۶-۱۴	<b>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</b> شماره شناسایی: ۷۴-۳۱۰-۱۶-۱
---	---	--

– نوک هویه را در محل اتصال قرار داده، محل را گرم کنید و در همان حال، از طرف دیگر سیم لحیم را به محل اتصال که گرم شده است تکیه دهید تا در نقطه اتصال ذوب شود.

– هویه و سیم لحیم را از نقطه اتصال دور کنید.

ضمن اینکه از قرار گرفتن لحیم زیاد در نقطه اتصال باید جلوگیری کنید، توجه نمایید که لحیم، بین دو قطعه را کاملاً پر کند.


توجه کنید که معمولاً قطعات الکترونیکی در اثر گرم شدن زیاده از حد، خراب می‌شوند.

– هویه را به برق وصل کنید و در پایه مربوط قرار دهید.


– قطعات را در موقعیت موردنظر برای اتصال قرار دهید.



الف – هویه کموات

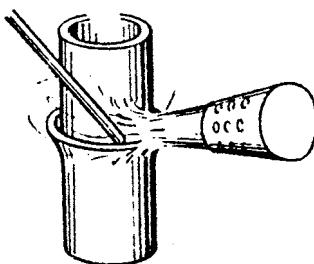

شكل ۱۰-۲ – لحیم کاری با مشعل

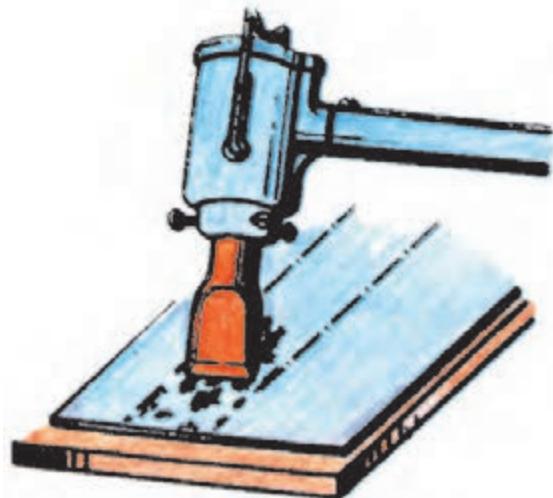

ب – هویه پروات

شكل ۱۰-۹ – لحیم کاری با هویه برقی

واحد کار: جوشکاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۱۰ الی ۲۴-۳-۱ ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۰-۱۶-۱۱ الی ۷۴-۳-۱ ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱ ک
---	---	--

## واحد کار

### جوشکاری الکتریکی

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فرآگیر باید بتواند:

- روشهای جوشکاری الکتریکی را نام ببرد.
- جوشکاری الکتریکی را تعریف کند.
- اصول جوشکاری الکترود فلزی به روش دستی را توضیح دهد.
- وسایل جوشکاری را نام ببرد.
- دستگاه جوشکاری را برای کار آماده کند.
- مشخصات الکترود را توضیح دهد.
- طرحهای اتصال جوشکاری را نام ببرد.
- وضعیتهای جوشکاری را نام ببرد.
- اصول ایمنی در جوشکاری الکتریکی را رعایت کند.
- به راحتی قوس الکتریکی را برقرار نماید.
- در حالت تخت و در وضعیت افقی جوشکاری نماید.
- در حالت لب روی لب در وضعیت افقی، جوشکاری نماید.

واحد کار: جوشکاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۰-۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۰-۱۶-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱-۱۶-۳-۷۴/ک
---	---	--

### ۳- جوشکاری الکتریکی


**۱- روش‌های جوشکاری الکتریکی:** در صنعت، روش‌های مختلفی برای اتصال قطعات فلزی با استفاده از برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نمودار ۳-۱ یک طبقه‌بندی جوشکاری با برق نشان داده شده است. هر کدام از این روشها ممکن است به صورت دستی یا با استفاده از برخی تجهیزات به صورت خودکار انجام گیرد. در این واحد، جوشکاری با قوس الکتریکی و با استفاده از الکترود فلزی به روش دستی آموخته شده است.

**۲- تعریف:** اتصال دو قطعه فلزی به کمک گرمای ناشی از قوس الکتریکی و با استفاده از فلزات پرکننده (الکترود) را «جوشکاری الکتریکی» یا «الکترود فلزی» می‌نامند.

یکی از رایجترین روش‌های اتصال قطعات فلزی، جوشکاری الکتریکی است. در این روش، جریان الکتریسیته، حرارت موردنیاز برای ذوب و یا گرم کردن قطعه کار را تأمین می‌کند.



شكل ۳-۱- جوشکاری الکتریکی

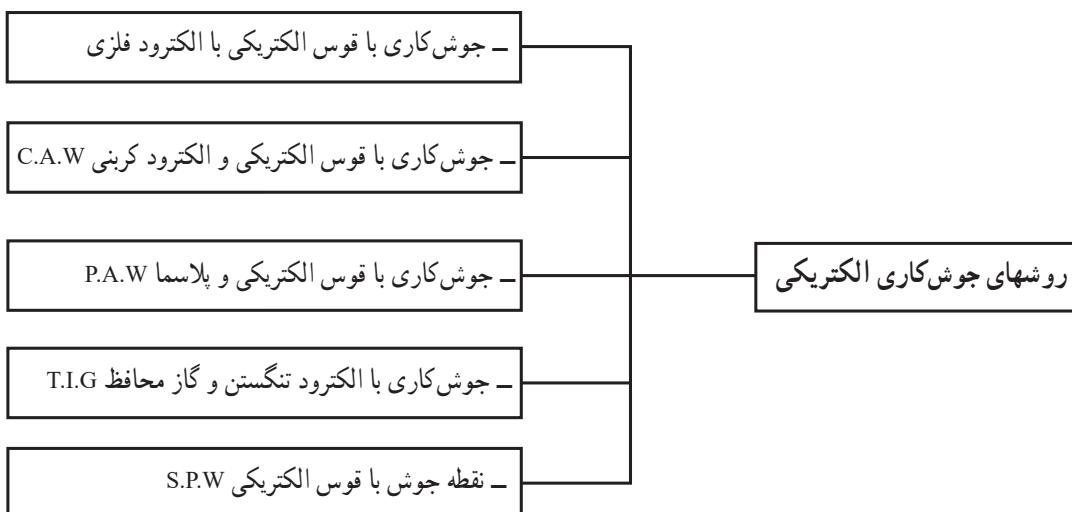

واحد کار: جوشکاری الکتریکی


شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۱۰ الی ۲۴-۳-۱۰/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۱۰-۳-۱۰/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱۰-۳-۱۰/ک

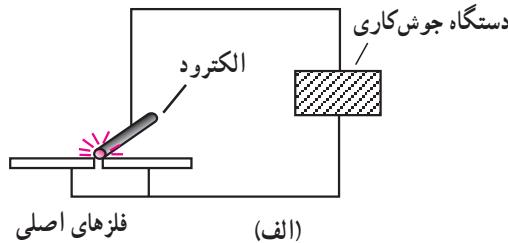

(الف)



ب - قوس الکتریکی

شکل ۳-۲



الف - انبر کلاگی



ب - انبر آهنگری



ج - انبر قفلی

شکل ۳-۳

### ۳-۳-۱- اصول جوشکاری الکتریکی با الکترود فلزی

به روش دستی: در این روش، دستگاه جوشکاری جریان الکتریکی با مشخصات ویژه (آمپر زیاد و ولتاژ کم) در مداری شامل دستگاه جوشکاری، کابلهای انتقال، انبر اتصال، انبر الکترود (با دسته عایق)، الکترود و قطعه کار ایجاد می‌شود.

به علت اینکه الکترود در هین کار کاملاً به قطعه نمی‌چسبد قوس الکتریکی در فاصله نوک الکترود و لبه قطعه کار ایجاد می‌شود که علاوه بر ایجاد حرارت برای ذوب قسمتی از قطعه کارها، الکترود را نیز به تدریج ذوب می‌کند، الکترود ذوب شده در محل اتصال دو قطعه ریخته، پس از سرد شدن دو قطعه را به هم متصل می‌کند.

الکترودهای مورد استفاده، معمولاً دارای پوشش هستند.

این پوشش علاوه بر کمک به برقراری راحت قوس الکتریکی محل اتصال، قطعه کارها را از اکسیداسیون محافظت می‌کند. همچنین سطح قطعه کار را در نقطه جوشکاری سخت می‌کند. این پوشش پس از جوشکاری، بر سطح قطعه کار می‌ماند که به آن «گل جوشکاری» می‌گویند.


### ۴-۳-۱- وسایل جوشکاری

#### ۱- ابزارهای دستی

- انبر: برای جابه‌جا کردن قطعه کارهای سبک از انبرهای کلاگی یا آهنگری استفاده می‌شود.


- برای ثابت نگهداشتن قطعه کار یا بستن و حتی جابه‌جای آن می‌توانید از انبرهای قفلی یا انبر گیره‌دار استفاده کنید.

<b>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</b> <b>شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۱۰</b> الی <b>۷۴-۳-۱۰/ک</b>	<b>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</b> <b>شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰</b> الی <b>۷۴-۳-۱۰/ک</b>	<b>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱-۱۶-۱۰</b> الی <b>۷۴-۳-۱۰/ک</b>
--	---	---

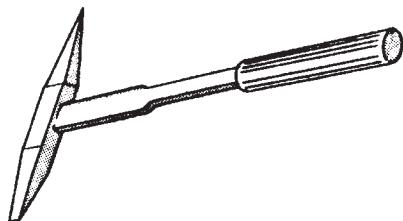


شکل ۳-۴- چکش گل زنی

— چکش گل زنی (شلاکهزن): برای تمیز کردن و از بین بردن گلهای جوش از انواع مختلف چکشهای گل زنی استفاده می شود.

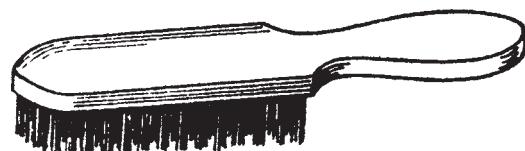


شکل ۳-۵

— برس سیمی: برای تمیز کردن سطح قطعه کار، قبل و بعد از جوش کاری، از برس سیمی استفاده می شود.

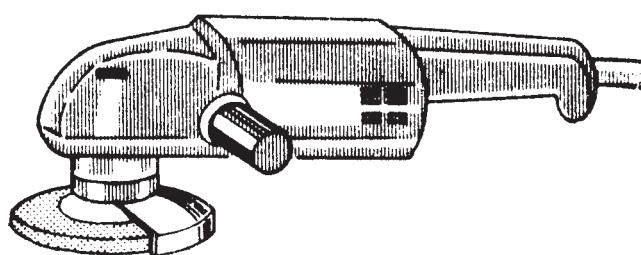

شکل ۳-۶- سنگ دستی

— ماشین سنگ زنی دستی: برای تمیز کردن سطح کار از زنگ یا رنگ روی قطعه کار و همچنین آماده نمودن لبه های قطعه کار و تمیز کردن سطح کار پس از جوش کاری از ماشین سنگ زنی دستی استفاده می شود.

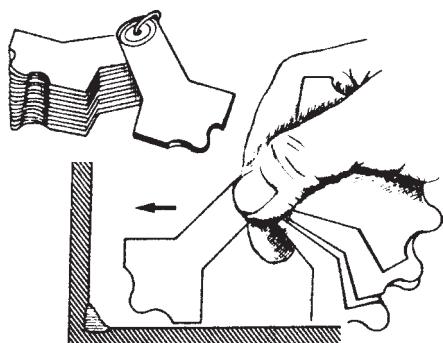

شکل ۳-۷- گرده سنج

— گرده سنج: برای کنترل ارتفاع جوش از ورقهایی که به صورت مشخص شکل داده شده اند استفاده می شود.

— وسایل دیگر مانند متر، سوزن خط کش، چکش، گونیا، قلم و خط کش نیز در جوش کاری مورد استفاده قرار می گیرند.

واحد کار: جوش کاری الکتریکی

شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۳-۲-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم


شماره شناسایی: ۱۰-۳-۲-۷۴-۱۶/ک

مهارت: فلز کاری عمومی در کشاورزی


شماره شناسایی: ۱۰-۳-۲-۷۴-۱۶/ک

### ۲-۴-۳- وسایل حفاظت فردی


- لباس کار: برای جوش کاری لازم است از لباس کار مناسب استفاده نمایید تا دچار حادثه و سوختگی نشوید.  
علاوه بر این کفش ایمنی، پابند، دستکش و ساق بند نیز برای پوشش موضعی بدن مورد استفاده قرار دهید.

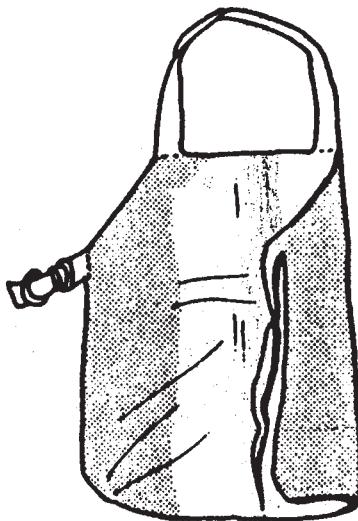

ج - پیشباند

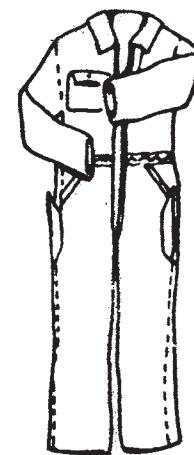

الف - لباس نسوز

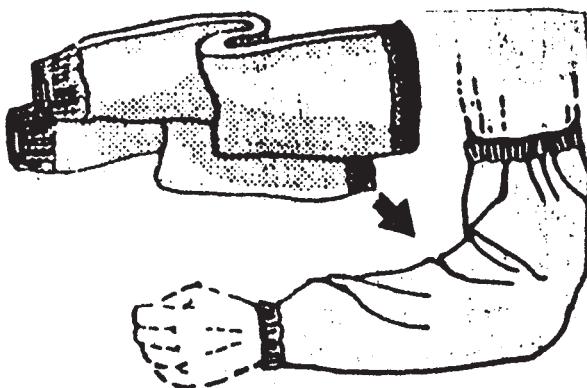


ب - پابند



ه - دستکش

شکل ۳-۸

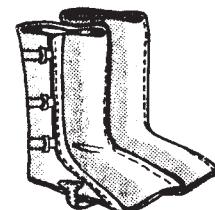

د - ساق بند

واحد کار: جوش کاری الکتریکی

شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۳-۷۴/ک


پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۷۴/ک


— ماسک جوشکاری: برای محافظت چشم و صورت از اثرات زیانبار نور شدید ماورای بدن و گذازهایی که در حین جوشکاری به اطراف پرتاب می‌شود از ماسک جوشکاری و کلاه ایمنی استفاده می‌شود.

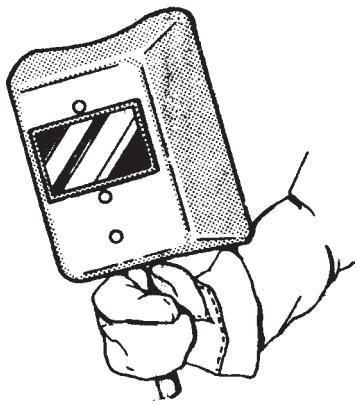

(الف)

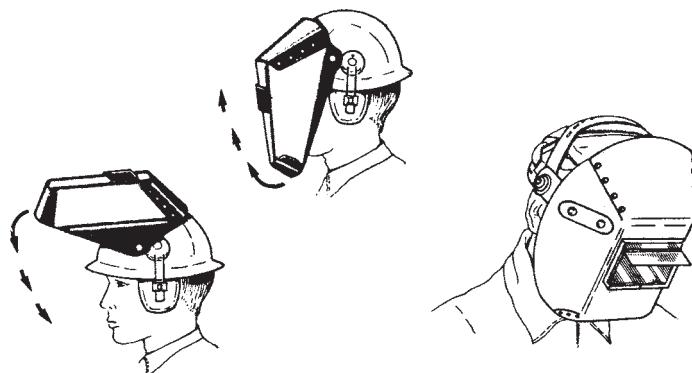

(ب)

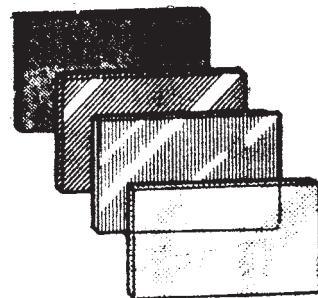

(ج)

شکل ۳-۹


واحد کار: جوشکاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۱۰ الی ۲۱-۲۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۰-۱۶-۲۱-۲۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱۶-۲۱-۲۴/ک
--	---	---

بر روی ماسک، شیشه‌هایی با درجه تاری<sup>۱</sup> مختلف نصب می‌شود. شیشه‌های با درجه تاری ۱۰-۱۲ برای جوشکاری موردنظر در این پیمانه مناسب هستند. شیشه‌ای شفاف برای حفظ شیشه اینمی از گدازه‌ها، بر روی آن نصب می‌شود.

– عینک اینمی: از عینکهای با شیشه شفاف برای حفاظت چشم از سرباره‌ها در حین گلزنی و سنگکاری استفاده کنید.

جدول ۳-۱

موارد مصرف	شماره شیشه
انعکاس نور شدید و گرمکاری قطعات	شماره ۲
لحیم نرم با شعله	شماره ۳
لحیم سخت با شعله استیلن	شماره ۴
جوشکاری و برشکاری سبک استیلن	شماره ۵
استاندارد جوشکاری اکسی استیلن	شماره ۶
جوشکاری سنگین گاز – برشکاری و جوشکاری برق تا ۷۵ آمپر	شماره ۸
جوشکاری و برشکاری برق بین ۷۵ تا ۲۵۰ آمپر	شماره ۱۰
جوشکاری و برشکاری برق بالاتر از ۲۵۰ آمپر	شماره ۱۲
جوشکاری و برشکاری با الکترود کربنی	شماره ۱۴

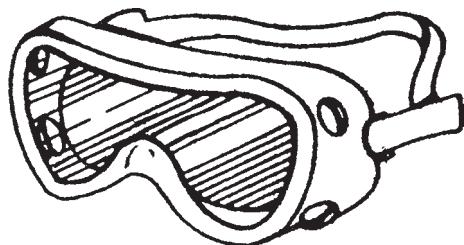

شکل ۱۰-۳


۱- درجه تاری، واحد اندازه‌گیری تیرگی شیشه است. شیشه شفاف درجه تاری ۰ و شیشه کاملاً سیاه درجه تاری ۱۴ دارد.

<b>واحد کار:</b> جوش کاری الکتریکی <b>شماره شناسایی:</b> ۱۴۳-۱۶-۳-۷۴/ک	<b>پیمانه مهارتی:</b> اتصالات دائم <b>شماره شناسایی:</b> ۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک	<b>مهارت:</b> فلزکاری عمومی در کشاورزی <b>شماره شناسایی:</b> ۱۶-۱-۳-۷۴/ک
---	--	---

### ۳-۴-۳- دستگاه جوشکاری و تجهیزات مورد نیاز برای جوشکاری

#### - چرخها

- دسته تغییر آمپر یا فیشهای تغییر پله‌ای آمپر
- کابل و دوشاخه اتصال به شبکه برق

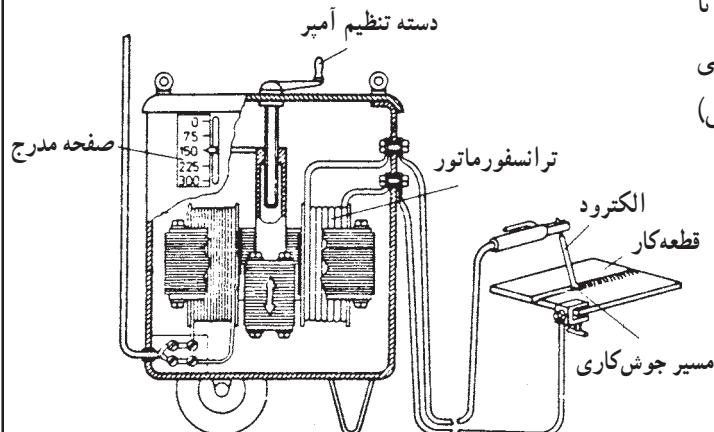

شکل ۱۲-۳- ترانس جوشکاری و اجزا


- دستگاه جوشکاری: همانطور که قبلاً توضیح داده شد جوشکاری الکتریکی با الکترود فلزی، نیاز به دستگاه جوشکاری دارد که برقی با ولتاژ کم ۱۵ تا ۹۰ ولت و آمپر زیاد حدود ۵۰ تا ۳۵ آمپر ایجاد نماید. در کارگاههای جوشکاری که دسترسی به شبکه برق وجود دارد از ترانسفورماتور جوشکاری (ترانس) استفاده می‌شود.

جا فیش (مدادگی) برای آمپرهای مختلف



شکل ۱۱-

قسمتهای اصلی ترانس جوشکاری شامل موارد زیر است:

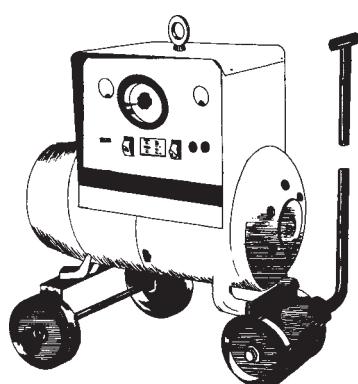

شکل ۱۳- ژنراتور جوشکاری


- اتصالات لازم برای وصل کردن کابلها

- ترانسفورماتور (سیم پیچ و هسته)


- هوکش (برای خنک کردن سیم پیچ)

- کلید قطع و وصل


واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴-۳-۱۰/ک	مهارت: فلز کاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۱۰/ک
---	--	--

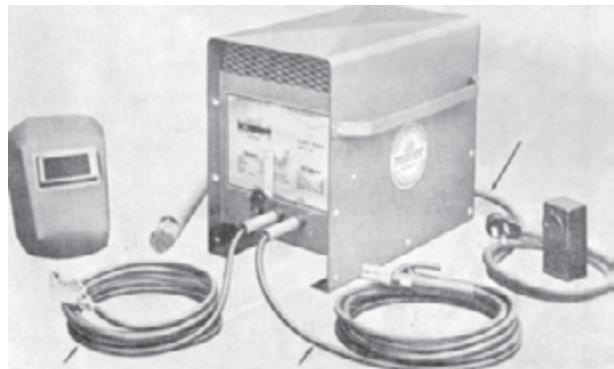

شکل ۳-۱۴

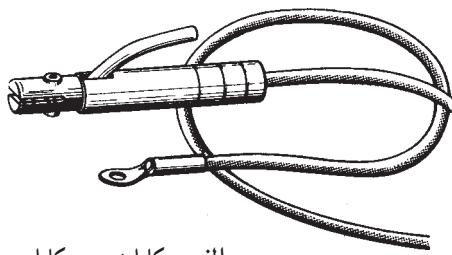

الف - کابل شو سر کابل

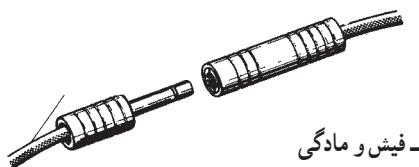

ب - فیش و مادگی

شکل ۳-۱۵

- کابل جوش کاری: برای انجام جوش کاری با دستگاه جوش کاری به روش دستی، دو کابل مورد نیاز است که یکی از آنها دستگاه جوش کاری را به قطعه کار وصل می کند (کابل اتصال یا زمین) و کابل دوم، دستگاه جوش کاری را به انبر الکترود (الکترود گیر) متصل می سازد (کابل الکترود).

کابل جوش کاری معمولاً از جنس مس با عایق مناسب و سطح مقطع متفاوت ساخته می شود. کابل جوش کاری از نظر قطر باید مناسب با آمپر کار و از نظر طول مناسب با نوع کار انتخاب شود (جدول ۳-۲).

در سر کابل یک کفش کابل (کابل شو) یا فیش، متصل می شود.

جدول ۳-۲ - انتخاب شماره کابل با توجه به طول و آمپر جوش کاری

ظرفیت آمپر دستگاه	۲۰ متر	۲۵ متر	۳۰ متر	۴۰ متر	۵۰ متر	۵۵ متر	۶۰ متر
۱۰۰	۲	۲	۲	۲	۱	۱/۰	۱/۰
۱۵۰	۲	۲	۱	۱/۰	۲/۰	۲/۰	۳/۰
۲۰۰	۲	۱	۱/۰	۲/۰	۳/۰	۴/۰	۴/۰
۲۵۰	۲	۱/۰	۲/۰	۳/۰	۴/۰		
۳۰۰	۱	۲/۰	۳/۰	۴/۰			
۳۵۰	۱/۰	۳/۰	۴/۰				
۴۰۰	۱/۰	۳/۰	۴/۰				
۴۵۰	۲/۰	۳/۰					
۵۰۰	۳/۰	۴/۰					

واحد کار: جوش کاری الکتریکی

شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی


شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۷۴/ک

### جدول ۳-۳

قطر الکترود (mm)	طول الکترود (mm)
۲	۱۵۰
۲/۵	۲۰۰
۳/۲۵	۲۵۰
۴	۳۰۰
۵	۳۵۰
۶	۴۰۰
۸	۴۵۰

— انبر الکترود (الکترودگیر) و بست اتصال: با استفاده از

انبر الکترود که دسته عایق دارد الکترود نگهداشته و در مسیر موردنظر هدایت می‌شود. در فک انبر، شیارهای وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن الکترود را در زاویه‌های مختلف (متناسب با روش جوش کاری) قرار داد.

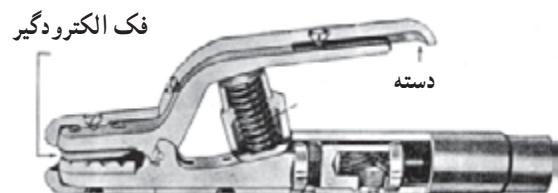

شکل ۳-۱۷

شکل ۳-۱۶ — انبر الکترود و بست اتصال

— الکترود: میله‌ای فلزی است که برای تشکیل قوس الکتریکی و پر کردن درز محل اتصال از آن استفاده می‌شود. الکترودها معمولاً دارای پوشش مخصوص (روکش)‌اند. الکترودها را بر حسب جنس، قطر و طول طبقه‌بندی می‌کنند. معمول‌ترین قطر الکترودها و طول آنها در جدول ۳-۳ داده شده است.


واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۳-۱۰ / ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴-۳-۱۰ / ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۱۰ / ک
---	--	---

توجه کنید که قطر الکترود باید متناسب با ضخامت قطعه کار و جنس آن متناسب با جنس قطعه کار انتخاب شود. همچنین متناسب با قطر الکترود باید آمپر جوش کاری را تنظیم کرد (جدول ۳-۴). استفاده از این جدول در موقع کار با ترانسهای جوش کاری توصیه می شود.


در روی کارتن الکترود مشخصات آن و موارد کاربرد و شدت جریان مورد نیاز برای جوش کاری با آن الکترود نوشته می شود. به عنوان نمونه الکترود E6013 که طبق استاندارد انجمان جوش کاری آمریکا (AWS) طبقه بندی شده است. برای جوش کاری فولادهای معمولی در اکثر وضعیت‌های جوش کاری مناسب است.

#### جدول ۳-۴- انتخاب قطر الکترود نسبت به ضخامت قطعه کار


ضخامت ورق	تعداد پاس	قطر الکترود مصرفی		
		اولین پاس	دومین پاس	سومین پاس
۲	۱	۲/۵		
۴	۱	۳/۲		
۵	۱	۴		
۵	۲	۳/۲	۳/۲	
۶	۲	۳/۲	۳/۲	
۷	۲	۳/۲	۴	
۸	۲	۳/۲	۴	
۹	۲	۴	۴	
۹	۳	۳/۲	۴	۴
۱۰	۲	۴	۵	
۱۰	۳	۳/۲	۴	۴
۱۲	۳	۳/۲	۴	۵
۱۲	۴	۳/۲	۴	۴
۱۴	۵	۳/۲	۴	۴ تا ۵
۱۶	۶	۳/۲	۴	۴ تا ۵
۱۸	۶	۳/۲	۴	۵
۲۰	۶	۳/۲	۴	۵
۲۲	۹	۳/۲	۴	۵
۲۵	۹	۳/۲	۴	۴ تا ۵

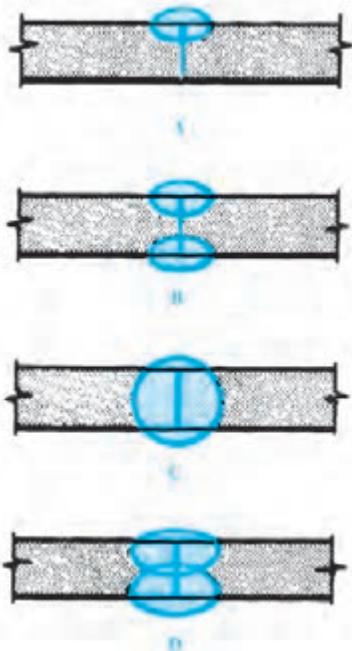

الف - اتصال لب به لب تخت با ریشه بسته

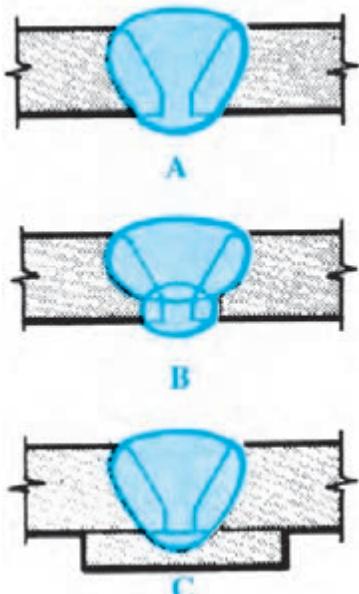



ب - اتصال لب به لب با پخ ۷ شکل

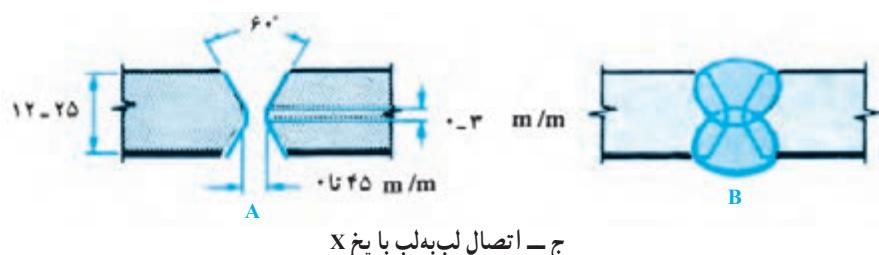

ج - اتصال لب به لب با پخ X






۳-۱۸ شکل

– اتصال لب روی هم: این نوع اتصال نیاز به آماده سازی ندارد ممکن است قطعه کارها یک طرفه یا دو طرفه جوشکاری شوند.

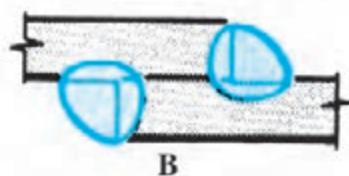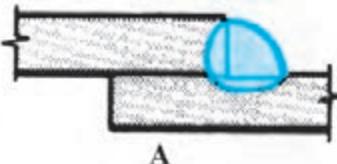

شکل ۳-۱۹- اتصال لب روی هم

– اتصال T: روش‌های مختلفی از این نوع اتصال به کار می‌رود که نوع دو طرفه مخصوصاً با پنج دو طرفه، استحکام بیشتری دارد.

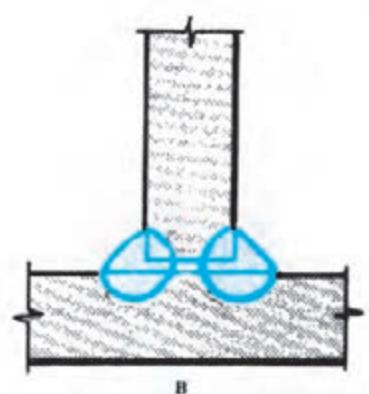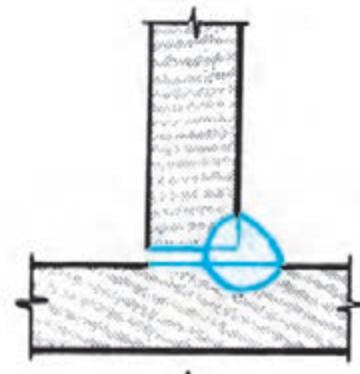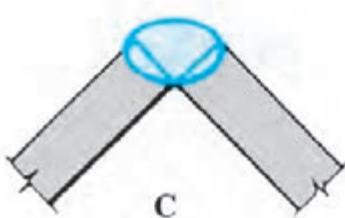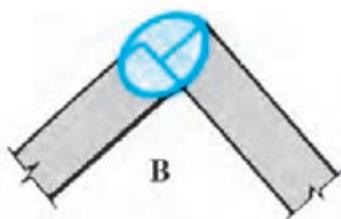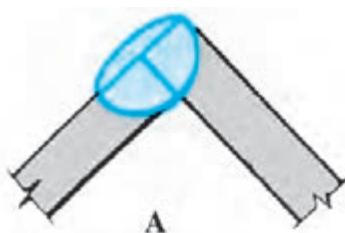


شکل ۳-۲۰

واحده کار: جوشکاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۰-۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۷۴-۲/ک
--	---	---

جوشکاری ممکن است به صورت سطحی، افقی، عمودی و بالا سر باشد که حالت سطحی آسانترین حالت برای جوشکاری است.

۳-۵-۲- وضعیتهای جوشکاری: ممکن است مجبور شوید خط جوش را در حالت‌های مختلف انجام دهد. حالت‌های

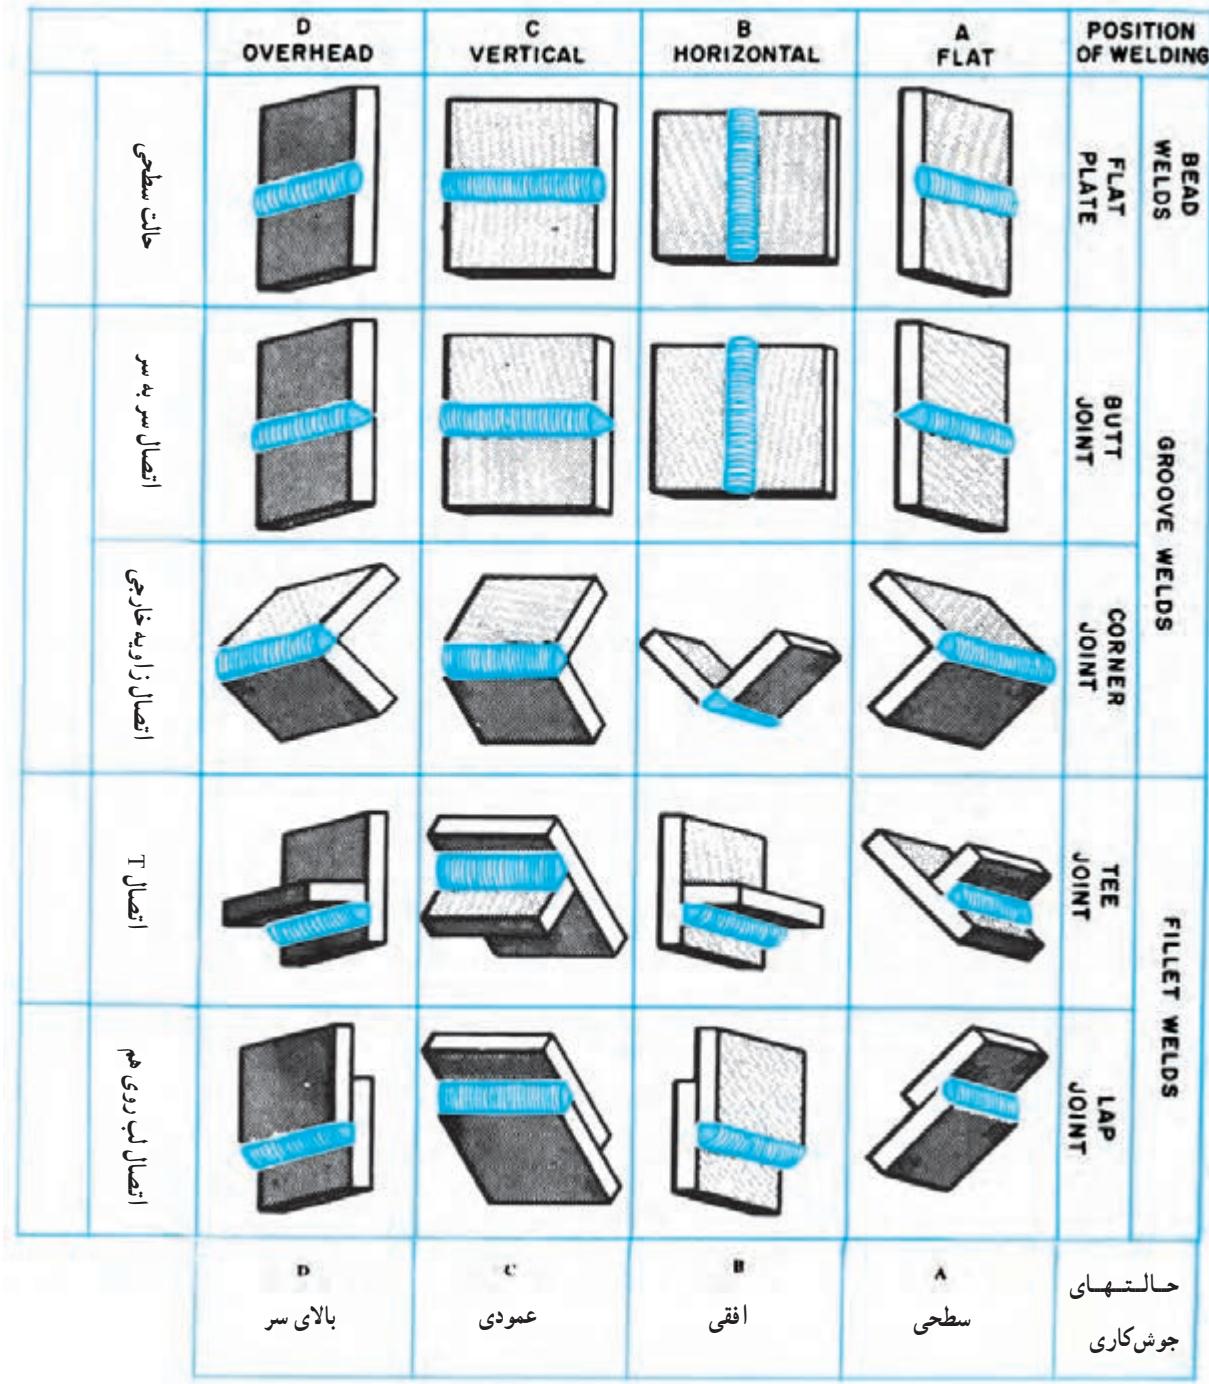


شکل ۳-۲۱- حالت‌های جوشکاری

واحد کار: جوشکاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶۰ الی ۲۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۳-۷۴/ک
--	--	---

### ۶-۳- اصول ایمنی در جوشکاری الکتریکی

- همواره قبل از شروع کار، سالم بودن وسایل کار را بررسی و نسبت به بروطفر کردن عیوب احتمالی اقدام نماید.
- لباس کار مناسب انتخاب و در حین کار از آنها استفاده کنید.
- محیط کار را تمیز و خلوت نگه دارید.
- محیط کار در حین جوشکاری باید به طور مناسب تهویه شود، زیرا ممکن است گازهای حاصل از جوشکاری باعث مسمومیت و یا حتی مرگ افراد گردد.
- از جوشکاری ظروف حاوی مواد اشتعالزا، قبل از تخلیه و شستشوی آنها جداً خودداری کنید.
- هرگز مستقیماً روی سیمان، جوشکاری یا مخصوصاً برشکاری نکنید.
- قبل از شروع به جوشکاری یا برشکاری باید با طرز کار دستگاهی که می‌خواهید به کار ببرید آشنا شده باشید و وسایل ایمنی را در محل خود نصب نمایید.

در بعضی مواقع، مثلاً زمانی که قطعه کار به اندازه کافی کوچک است می‌توان با استفاده از وسایلی به نام وضعیت دهنده، قطعه کار را در موقعیتی قرار داد که حالتهای جوشکاری سخت را به صورت حالت سطحی تبدیل کرد.

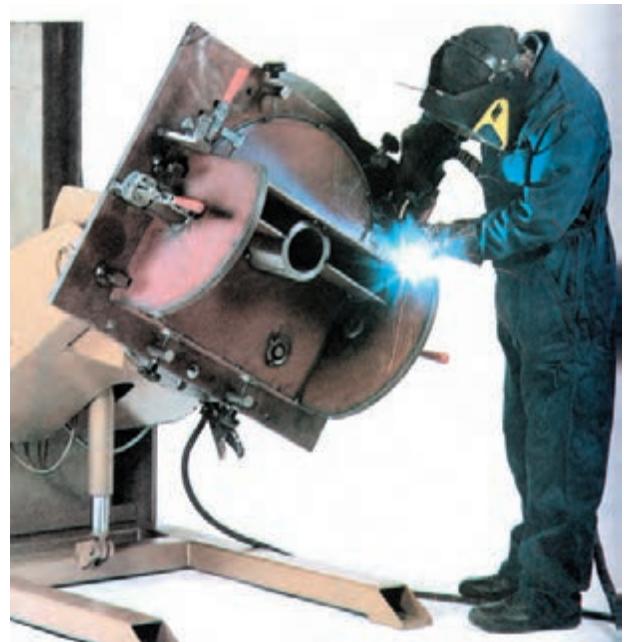

شکل ۳-۲۲




شکل ۳-۲۳

- ۱- شیشه تیره جوشکاری
- ۲- شیشه سفید
- ۳- دستکش
- ۴- انبر جوشکاری (الکترودگیر)
- ۵- چکش شلاکدهزندی
- ۶- کابل جوشکاری
- ۷a- انبر جوشکاری برای الکترود زغالی
- ۷b- وسیله متعلق به الکترود زغالی
- ۸- ماسک جوشکاری برق
- ۹- ماسک کلاهی با سربند
- ۱۰a- عینک کمک جوشکار با شیشه سفید
- ۱۰b- عینک سنگزنی
- ۱۱- پیش‌بند چرمی
- ۱۲- برس سیمی فولادی
- ۱۳- گرده سنج
- ۱۴- قید پیچ گیره جهت اتصال زمین

واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۷۴/ک
---	---	---

- قطعه کاری به اندازه تقریبی  $3 \times 100 \times 200 \text{ mm}$  انتخاب کنید.
- آن را مطابق شکل ۳-۲۵ خط کشی کنید. قبل از سطح آن را خوب تمیز کنید.
- کابل اتصال را به قطعه کار و دستگاه جوش کاری وصل کنید. همچنین کابل انبر را به دستگاه جوش کاری وصل کنید.
- یک الکترود  $E60\text{۱۳}$  به قطر  $2/5$  در انبر قرار داده، انبر را روی پایه انبر نصب کنید.

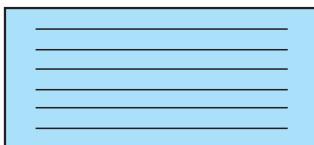

شکل ۳-۲۵


- هرگز به قسمتهای عایق نشده (انبر الکترودگیر، انبر اتصال، فیشهای اتصال و...) بدون دستکش دست نزنید.

- روی یک سطح خشک و با کفش ایمنی کار کنید تا احتمال برق گرفتگی به حداقل برسد. برای آموزشها کارگاهی معمولاً محلهایی که از نظر تهویه و... مناسب باشد در نظر گرفته می‌شود.

- جوش کاری روی سطح آغسته به روغن، گازوئیل و... می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود؛ بنابراین قبل از جوش کاری محل مورد نظر را کاملاً تمیز نمایید.

- در هنگام تمیز کردن سطح جوش کاری شده از گل جوش، از عینک محافظت استفاده کنید.

**۳-۷-۷- تشکیل قوس الکتریکی:** تشکیل قوس الکتریکی از جمله مهارتهایی است که باید یک جوش کار از آن برخوردار باشد. شما می‌توانید برای تمرین تشکیل قوس در محیط مناسب (شکل ۳-۲۴) به روش زیر عمل کنید.

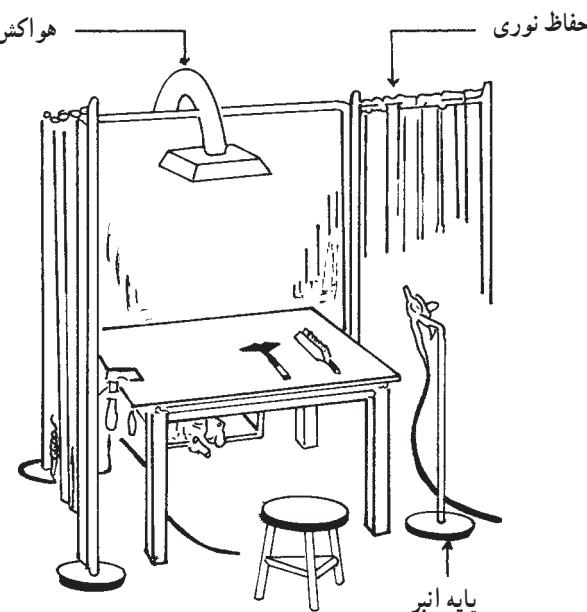


شکل ۳-۲۴ - محیط کارگاهی برای آموزش جوش کاری

واحد کار: جوشکاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۱۰ الی ۲۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
--	--	---



(الف)

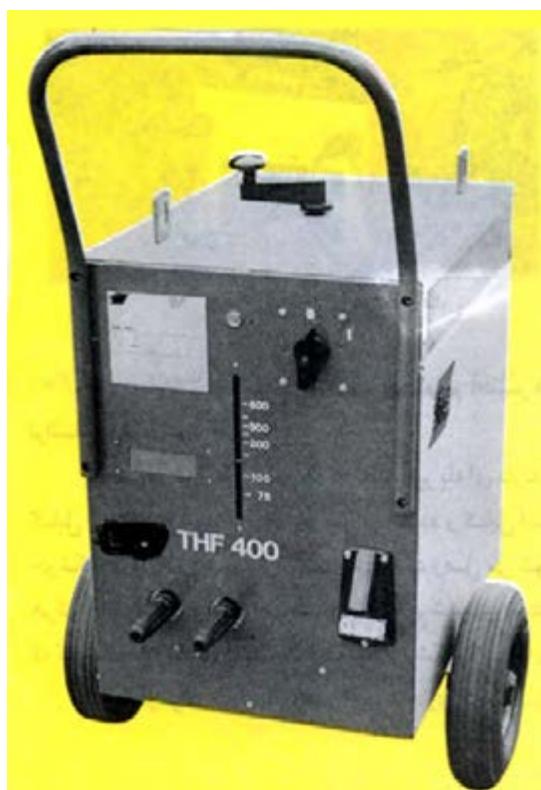

(ب)

سکل ۳-۲۶


– آمپر دستگاه جوشکاری را روی  $75-100$  آمپر تنظیم کنید. تغییر آمپر در بعضی از دستگاهها با جابه‌جایی فیش متصل به کابل انبر در روی دستگاه انجام می‌شود و در بعضی دیگر باید دسته‌ای را که بر روی دستگاه است در جهت چپ و یا راست بگردانید (شکل ۳-۲۶-ب).

– دستگاه جوشکاری را روشن کنید. در ترانشهای جوشکاری، دستگاه را به برق وصل کنید و سپس کلید قطع و وصل را در حالت روشن قرار دهید.


– الکترود را در فاصله حدود  $20\text{ mm}$  قطعه کار در بالای خط اول و تحت زاویه  $70^\circ$  درجه نسبت به محور طولی قطعه کار قرار دهید.

– ماسک را مقابله صورت نگه دارید.

– الکترود را پایین آورده، با قطعه کار تماس دهید و سپس آن را تا فاصله  $2-3\text{ میلیمتری}$  از سطح قطعه کار عقب بکشید (مانند حرکت روشن کردن کبریت یا نوک زدن پرنده). (شکل ۳-۲۸) در صورتی که قوس تشکیل نشد مجدداً این کار را انجام دهید.

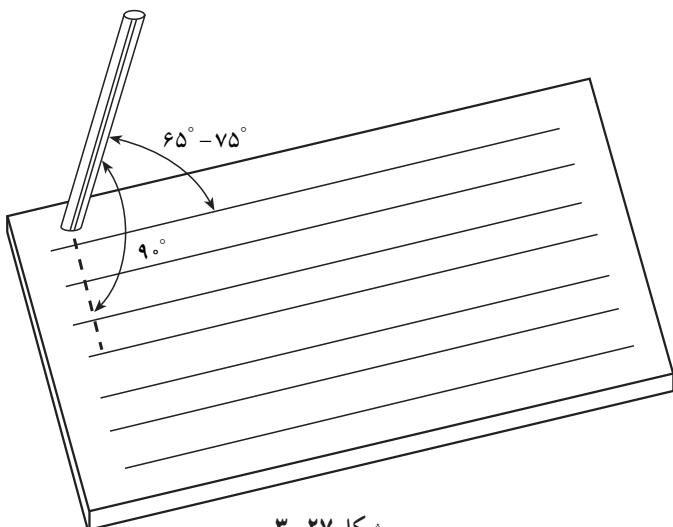

شکل ۳-۲۷

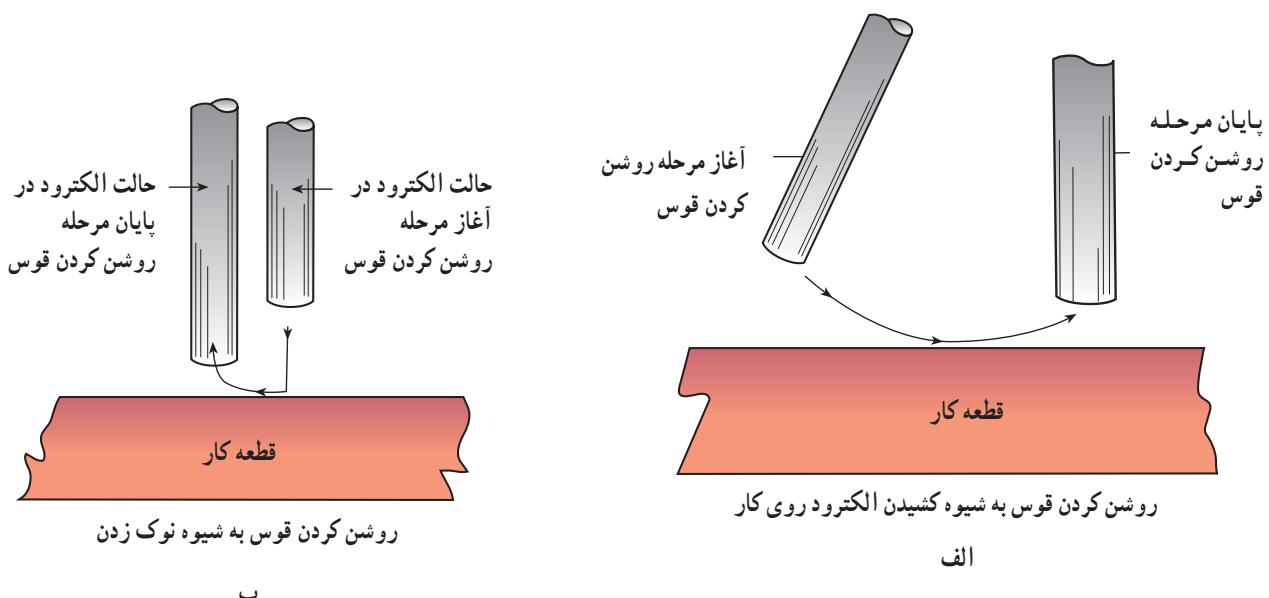

شکل ۳-۲۸

<b>واحد کار: جوشکاری الکتریکی</b> <b>شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۱۰</b> الی <b>۷۴-۳-۱۰/ک</b>	<b>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴-۱۰</b> الی <b>۷۴-۳-۱۰/ک</b>	<b>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶-۱</b> الی <b>۷۴-۳-۱۰/ک</b>
---	---	---

- بیرید تا قوس قطع شود.
- تشکیل قوس و خال جوش زدن را با فاصله  $10\text{ میلیمتر}$  خال جوش قبلی مجدداً انجام دهید.
- پس از چند بار خال جوش زدن سطح آن را با چکش شلاکه زن تمیز کرده، خال جوشها را بررسی کنید.

- ### ۸-۳- جوشکاری سطحی در وضعیت افقی
- قطعه کار بند ۳-۷ را در موقعیت مناسب روی میز جوشکاری قرار دهید.


- در صورتی که در محیط بسته کار می‌کنید، امکان تهویه هوا را با هواکش فراهم کرده، در محیط‌های کوچک‌تر در و پنجره را باز کنید.
- بر روی خط اول مراحل مربوط به تشکیل قوس را انجام دهید. پس از تشکیل قوس، الکترود را به ابتدای خط بیرید.

- اگر الکترود به قطعه کار چسبید، با یک حرکت پیچشی انبر، الکترود را از قطعه کار جدا کنید. اگر الکترود از قطعه کار جدا نشد با فشار دادن دسته انبر، الکترود را از انبر آزاد سازید. سپس الکترود را از قطعه کار جدا کنید. جدا کردن الکترود باید در زمانی حدود ۱ تا ۲ ثانیه انجام شود.

توجه کنید که اگر آمپر دستگاه کم باشد یا روکش نوک الکترود ریخته باشد قوس الکتریکی به سختی تشکیل و برقرار می‌شود.

- پس از تشکیل قوس به همان نسبتی که الکترود ذوب و طول آن کوتاه می‌شود نوک الکترود را به سطح قطعه کار نزدیک کنید. ولی همواره فاصله نوک الکترود با خط جوش باید به اندازه قطر الکترود حفظ شود.

- در حالی که قوس را تشکیل داده اید الکترود را به ابتدای خط منتقل کنید و با حرکت آهسته الکترود به سمت انتهای خط به اندازه  $10\text{ میلیمتر}$  جوشکاری کنید و پس از آن الکترود را بالا

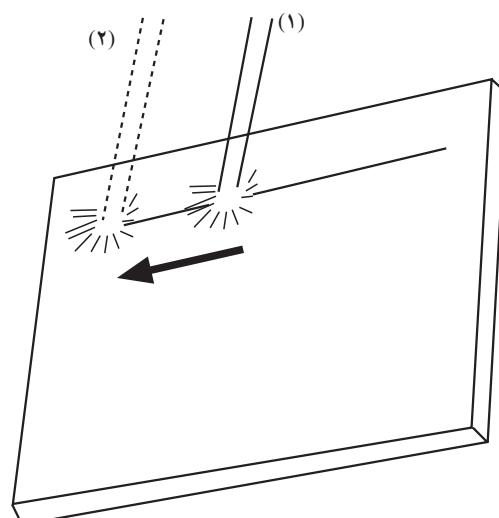

شکل ۳-۲۹

واحد کار: جوش کاری الکتریکی

شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم



شماره شناسایی: ۱۶-۱۴-۳-۱۰-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی


شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۷۴/ک

الکترود را به نقطه‌ای که باید جوش کاری از آنجا شروع شود، بیرید.

– طول قوس را در حدود قطر الکترود حفظ کنید تا جوش خوبی ایجاد شود (شکل ۳-۳°).

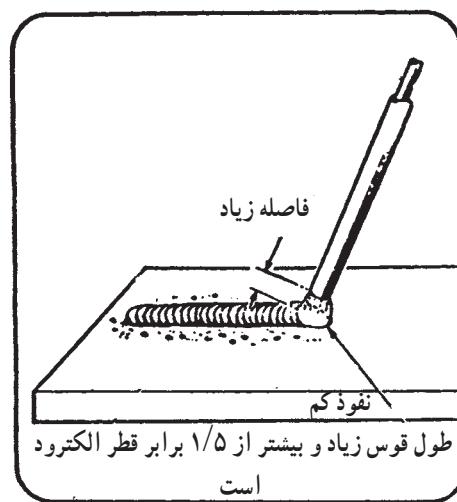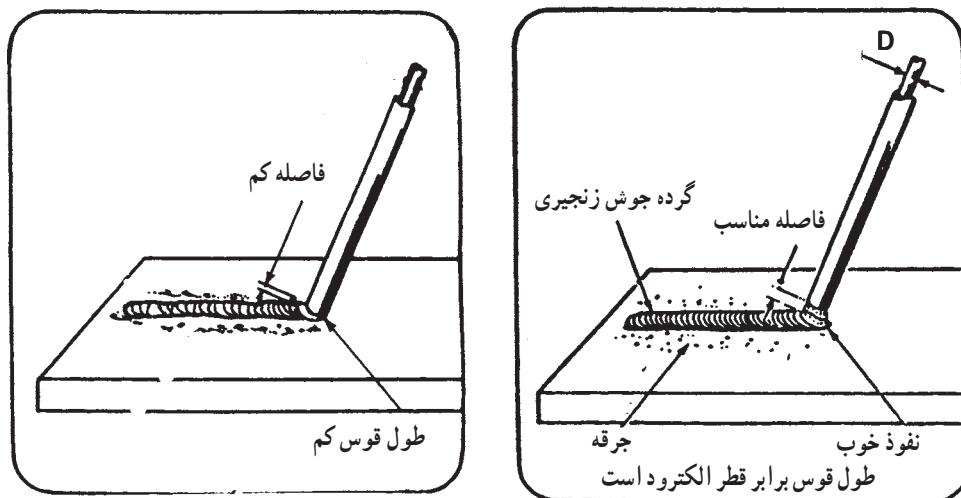


شکل ۳-۳°

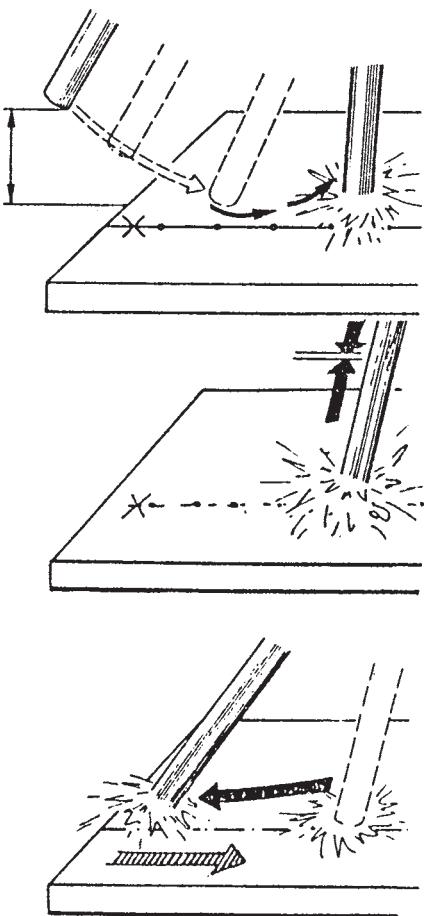


شكل ۳-۳۱

- ضمن حرکت جانبی نوک الکترود ( مطابق یکی از حالتهای شکل ۳-۳۲) در مسیر مستقیم روی خط جوشکاری کنید.

توجه کنید که عرض جوش باید حدود  $1/5$  برابر قطر الکترود باشد. همچنین فاصله نوک الکترود با قطعه کار را ثابت نگه دارید. سرعت حرکت کم، باعث افزایش عرض خط جوش می شود و سرعت سریع عرض خط جوش را کم می کند.

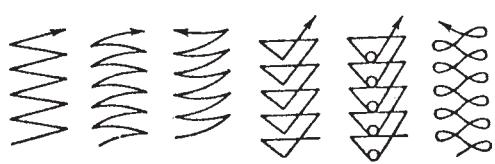

شكل ۳-۳۲ - حالتهای مختلف حرکت نوسانی نوک الکترود

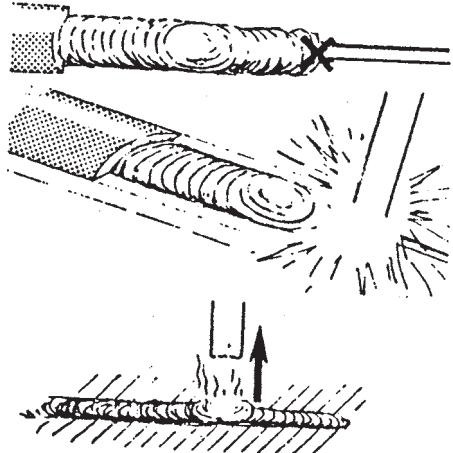


شکل ۳-۳۳

- هنگامی که طول الکترود به اندازه  $40\text{ تا }50\text{ میلیمتر}$  رسیده مجدداً به مسیر جوش کاری شده برگردید و به اندازه  $15\text{ تا }20\text{ میلیمتر}$  از الکترود را روی گرده جوش، جوش کاری کنید.  
برای قطع جوش یک لحظه (حدود ۲ ثانیه) قوس الکتریکی را ثابت نگه داشته، سپس انبر را از سطح کار دور کنید.



- اگر خط جوش کامل نشده است الکترود را عوض کنید.

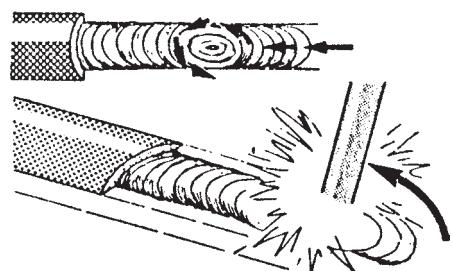

شکل ۳-۳۴

- حدود  $3\text{ میلیمتر}$  از انتهای خط جوش را با چکش و برس سیمی از گل جوش تمیز کنید.

- قوس الکتریکی را نزدیک محل تمیز شده تشکیل دهید و الکترود را به آهستگی به محل قطع قوس الکتریکی ببرید و یک حرکت چرخشی جزیی به الکترود داده، جوش کاری را ادامه دهید (شکل ۳-۳۲).

- پس از اتمام جوش کاری، چند ثانیه دست از کار بکشید و سپس گل جوش را پاک کنید. جوش اجرا شده را بررسی کنید.

نکات قابل توجه در جوش کاری

- یک گرده جوش درست، دارای نفوذ کافی در فلز و تا حدی برجسته است و در اطراف آن مقدار کمی آثار پاشش جرقه به چشم می خورد.



(الف)



(ب)



(ج)

- قرار گرفتن گرده جوش در سطح کار و نفوذ نکردن در قطعه کار. این حالت به علت آمپر کم ایجاد می شود.

- گرده جوش فرو رفته با افزایش پاشش جرقه و سطح ناصاف نشان دهنده وجود آمپر زیاد جوش کاری است.

- پهنهای زیاد خط جوش به علت حرکت آهسته، در سرعت پیشروی الکترود و یا حرکت نوسانی زیاد الکترود است.

- پهنهای کم خط جوش به علت حرکت پیشروی سریع، بروز می کند.

واحد کار: جوش کاری الکتریکی

شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۱۰/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۰-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک


### ۳-۹- جوش کاری لب روی لب: برای جوش کاری

لب روی لب، به جز موارد قبلی که آموزش دیده اید موارد زیر را انجام دهید:


- سه قطعه فولادی  $3 \times 60 \times 100$  میلیمتر انتخاب کنید.

- قطعات را در موقعیت مناسب برای اتصال قرار دهید.


برای جلوگیری از تغییر موقعیت می توانید از وسایل نگهدارنده مانند گیره دستی و ... استفاده کنید (شکل ۳-۳۴).

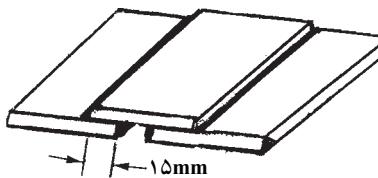

(الف)

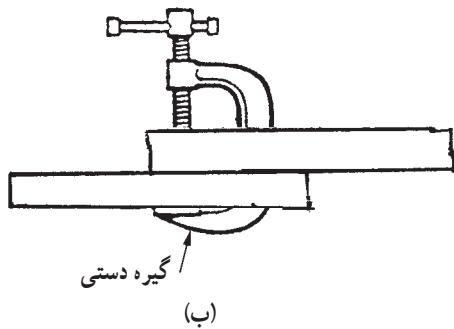

(ب)

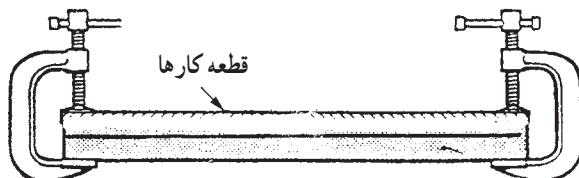

(ج)

شکل ۳-۳۶- قرار گرفتن قطعات به صورت لب روی لب

### جدول ۵

ضخامت قطعه کار mm	۳	۴	۶	۸	۱۰	۲۰
فاصله خال جوشها mm	۱۴۵	۱۶۰	۱۹۰	۲۲۰	۲۵۰	۴۰۰

- قطعات را خال جوش بزنید. فاصله خال جوشها متناسب

با بزرگی قطعه کار هاست (جدول ۵-۳). برای اتمام خال جوش زنی در انتهای خال جوش لحظه‌ای مکث کنید و سپس قوس را قطع کنید.

- برای خال جوش زدن، زاویه الکترود نسبت به صفحه زیری باید در حدود ۴۵ درجه باشد.

واحد کار: جوش کاری الکتریکی


شماره شناسایی: ۱۴۳-۱۶-۳-۱۰/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۱۴-۳-۱۰/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۱۰/ک

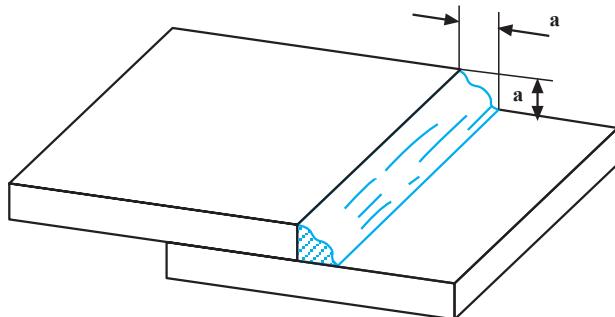

- سطح خال جوشها را از گل جوش تمیز کنید.
- به موازات لبه قطعه کار و با سرعت مناسب، جوش کاری را انجام دهید. توجه کنید که خط جوش به هر دو قطعه به یک اندازه اتصال داشته باشد.
- قطعات ضخیم را باید با بیش از یک خط جوش (پاس) جوش کاری نمایند.

شکل ۳-۳۷

واحد کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الى ۱۶-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الى ۱۶-۳-۱۰/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الى ۱۶-۳-۱۰/ک
---	---	--

## واحد کار

### جوشکاری با گاز

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فرآگیر باید بتواند :

- جوشکاری با گاز را تعریف کند.
- اصول جوشکاری با گاز را توضیح دهد.
- تجهیزات و وسایل جوشکاری با گاز را نام ببرد.
- روش استفاده از تجهیزات و وسایل جوشکاری با گاز را توضیح دهد.
- تجهیزات و وسایل جوشکاری با گاز را برای کار آماده نماید.
- موارد ایمنی را در جوشکاری با گاز رعایت کند.
- شعله مناسب (خنثی، اکسید کننده و احیاکننده) را ایجاد نماید.
- انواع شعله و خصوصیات هر یک را توضیح دهد.
- به روش لب به لب جوشکاری نماید.
- دو لوله هم قطر را به روش سر به سر متصل نماید.
- با مشعل برش، ورقهای نازک فلزی (زیر ۱۰ mm) را برش کاری کند.

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۳-۲/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۳-۲-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۲/ک
---	---	---


## ۴—جوش کاری با گاز (جوش گاز)

۴—۳—تجهیزات و وسایل جوش با گاز: هر چند با پیشرفت فن آوری، تجهیزات پیشرفته‌ای در این روش جوش کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی ساده‌ترین و معمول‌ترین این وسایل در این واحد بحث می‌شود.

- ۱—۴—دستگاه جوش کاری
  - کپسول گاز و اکسیژن
  - تنظیم کننده و نشان‌دهنده فشار گاز و اکسیژن (رگولاتور)
  - لوله‌های رابط
  - مشعل و سرمشعل (بک)
  - سوپاپ اطمینان

۴—۴—تعریف: اتصال قطعات فلزی به کمک حرارت ناشی از سوختن گاز و با استفاده از سیم جوش، «جوش کاری با گاز» نامیده می‌شود.

۴—۵—اصول جوش کاری با گاز: در جوش کاری با گاز از مخازن جداگانه‌ای، گاز سوختنی و اکسیژن، با فشار تنظیم شده، خارج می‌شود و از طریق شلنگ‌های رابط به مشعل می‌رسد. در مشعل، سوخت و اکسیژن به نسبت معین که با شیرهای سوخت و اکسیژن تنظیم می‌شود مخلوط شده، از سرمشعل خارج می‌گردد. با استفاده از حرارت ناشی از سوختن سوخت، قسمتی از قطعه کارها که باید به هم متصل شوند ذوب شده، با استفاده از سیم جوش<sup>۱</sup> درز بین دو قطعه بر می‌شود. قطعه کارها پس از منجمد شدن نقاط ذوب شده، به هم متصل می‌شوند.

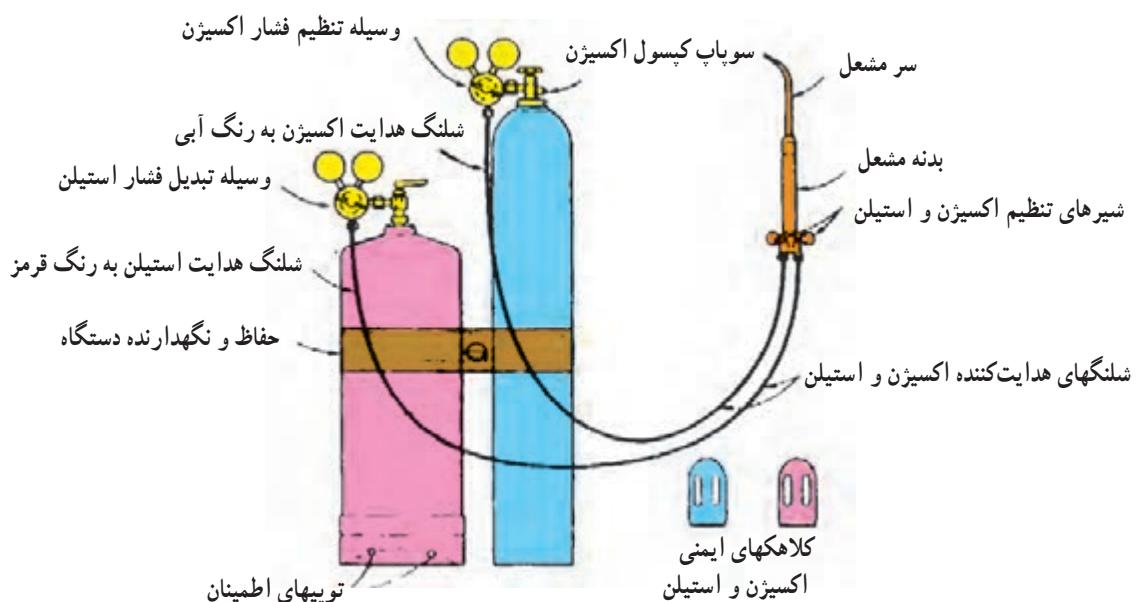

شكل ۴—۱

۱—در برخی مواقع بدون استفاده از سیم جوش نیز جوش کاری انجام می‌شود.

واحد کار: جوش کاری با گاز


شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۳-۱۰ / ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳-۱۰ / ک


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱-۳-۱۰ / ک

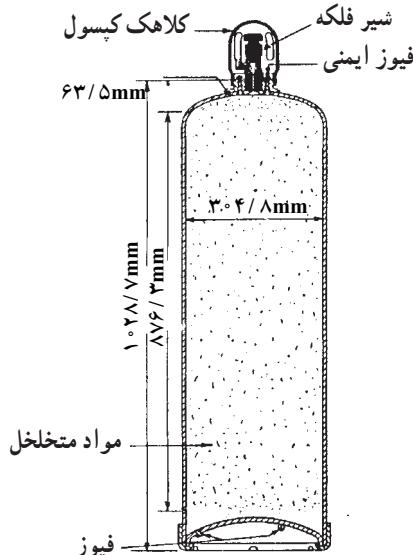

شکل ۲-۴ - کپسول استیلن

- **کپسول گاز:** گازهای مختلفی به عنوان سوخت در جوش کاری با گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد که معمولترین آنها عبارت اند از: استیلن، پروپان، گاز طبیعی شهری. استیلن، گازی بی‌رنگ و دارای بوی شبیه بوی سیر است. هنگام سوختن با اکسیژن خالص حرارتی معادل ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ درجه سانتیگراد ایجاد می‌کند. این گاز در کپسولهایی به رنگ زرد یا ارغوانی با گنجایش ۴ لیتر و فشار ۱۵ بار<sup>۱</sup> عرضه می‌شود. ممکن است به جای کپسول گاز استیلن از مولد هایی که در آنها از کاربید کلسیم، گاز استیلن تهیه می‌شود، استفاده کرد، ولی کاربرد کپسول گاز راحت‌تر و کم خطرتر است.

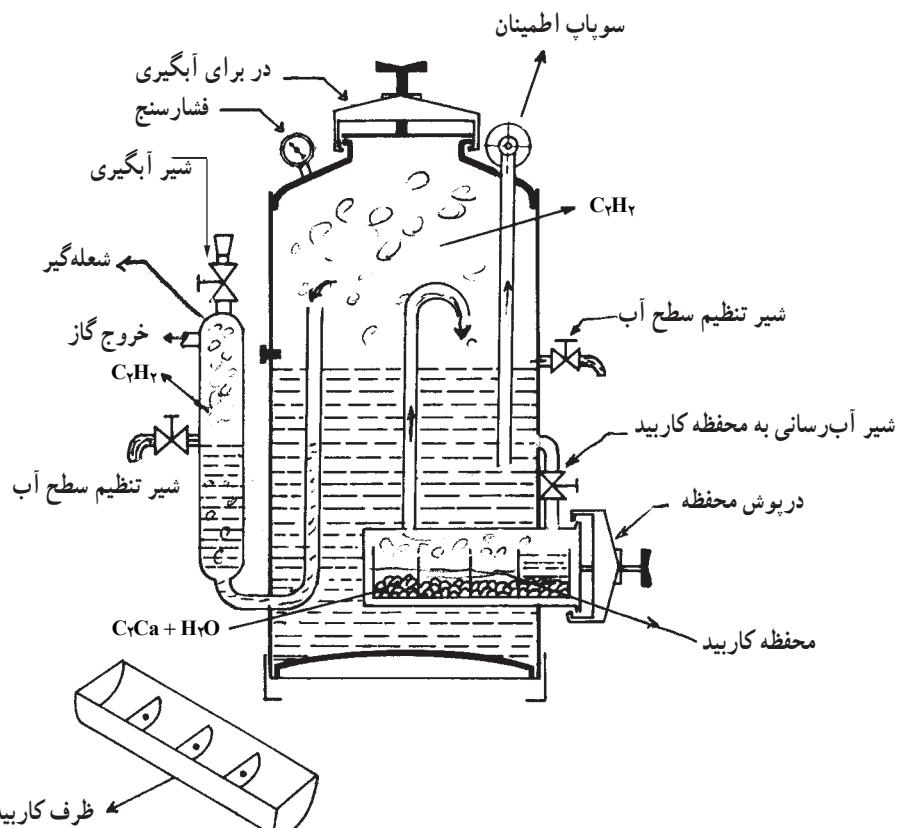

شکل ۳-۴ - مولد استیلن ریزشی

<sup>۱</sup> bar = 1 kg/cm<sup>2</sup> - ۱ بار، واحد اندازه گیری فشار است.

واحد کار: جوش کاری با گاز


شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۳-۷۴/ک

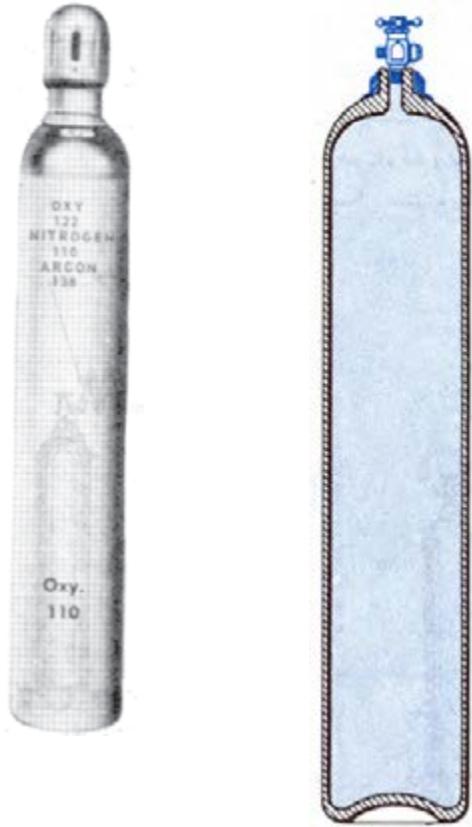


شكل ۴-۴- کپسول اکسیژن

- کپسول اکسیژن: گاز اکسیژن معمولاً در کپسولهایی به رنگ آبی و ظرفیت ۴۰ لیتر عرضه می‌گردد که فشار گاز داخل کپسول ۱۵ بار می‌باشد.

هر کپسول اکسیژن دارای یک شیر فلکه است که به وسیله دربوش مخصوصی محافظت می‌شود.

- تنظیم کننده و نشان دهنده فشار گاز و اکسیژن (رگولاتور): بر روی هر یک از کپسولهای گاز و اکسیژن باید از رگولاتوری استفاده کرد. با این رگولاتورها می‌توانید فشار داخل کپسول را به اندازه‌ای کم کنید تا برای انجام عملیات موردنظر (جوش کاری یا برش کاری) مناسب باشد. برای نشان دادن فشار گاز، بر روی رگولاتور دو فشارسنج وجود دارد. فشارسنج نزدیک به شیر کپسول، فشار داخل کپسول را نشان می‌دهد و فشارسنج دوم، فشار گاز خروجی را تعیین می‌کند. رگولاتور کپسول استیلن معمولاً تا ۴۰ بار مدرج است. فشارسنج دوم این رگولاتور نیز تا ۲/۵ بار مدرج شده است.

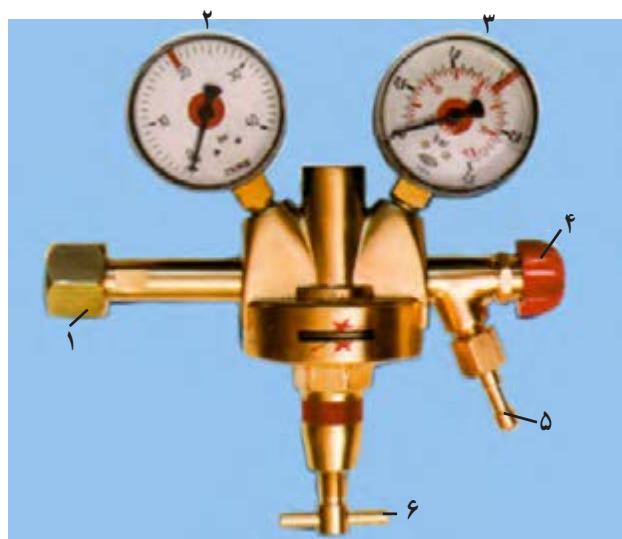

شكل ۵-۴- رگولاتور استیلن

۱- محل اتصال رگولاتور به کپسول

۲- فشارسنج کپسول

۳- فشارسنج گاز

۴- شیر

۵- شلنگ خور

۶- تنظیم کننده فشار گاز

واحد کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
---	---	--




شکل ۶-۴- رگولاتور اکسیژن

رگولاتور کپسول اکسیژن نیز در فشارسنج اول تا ۳۰۰ بار و در فشارسنج دوم تا ۱۵ بار مدرج می‌شود. بر روی فشارسنجها ناحیه‌ای به رنگ قرمز مشخص می‌شود که افزایش فشار گاز تا آن مقدار موجب خطر خواهد بود.

- ۲- از آلوده شدن شلنگها به مواد روغنی و شیمیایی جلوگیری کنید.
- ۳- برای اتصال شلنگها به کپسول یا مشعل از بسته‌های فلزی مناسب استفاده کنید و پس از اتصال شلنگها با استفاده از آب صابون، نشتی احتمالی را بررسی و برطرف کنید.
- ۴- شلنگها را به طور منظم و دوره‌ای مورد بازدید قرار دهید و در صورت فرسودگی یا خرابی آن را تعویض کنید.

— لوله‌های هدایت گاز و اکسیژن: برای انتقال و هدایت گاز و اکسیژن از کپسول به مشعل، از شلنگ‌هایی با قطر استاندارد استفاده می‌شود. قطر داخلی شلنگ اکسیژن کمتر و استحکام آن بیشتر است و رنگ آن آبی، سبز یا سیاه است. شلنگ استیلن به رنگ قرمز مشخص می‌شود و قطر بزرگتری دارد (شکل ۴-۷). احتیاط

- ۱- از برخورد اجسام تیز و یا داغ به شلنگها جلوگیری کنید.

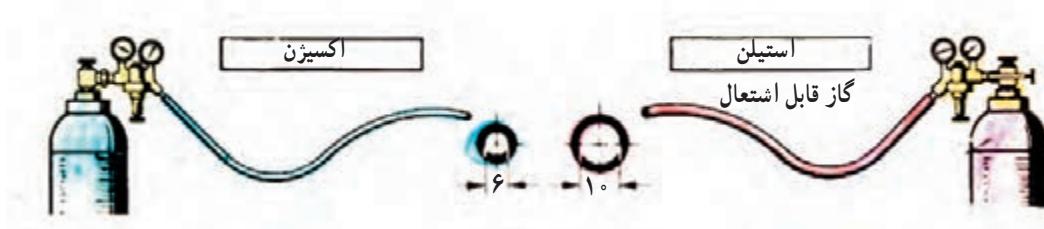

شکل ۴-۷

واحد کار: جوش کاری با گاز

شماره شناسایی: ۱۴۴–۱۶ الی ۳۲–۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶–۱۴ الی ۳۲–۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶–۱ الی ۳۲–۷۴/ک


خارج می‌شود (شکل ۴-۸ و ۴-۹).

سر مشعل قابل تعویض است و باید، متناسب با ضخامت قطعه کار انتخاب شود (شکل ۴-۱۰).


مشعل جوشکاری: شلنگ‌های استیلن و اکسیژن به مشعل

جوشکاری وصل می‌شود. میزان گاز مورد نیاز به کمک دو شیری که بر روی مشعل وجود دارد تنظیم می‌شود. پس از مخلوط


شدن گاز استیلن و اکسیژن در مشعل، مخلوط گاز از سر مشعل

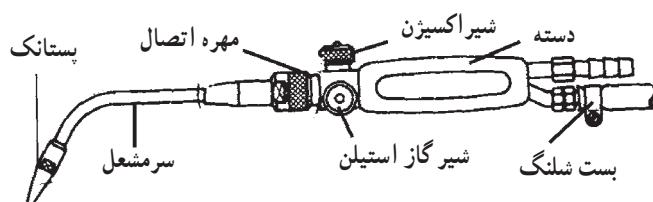

شکل ۴-۸

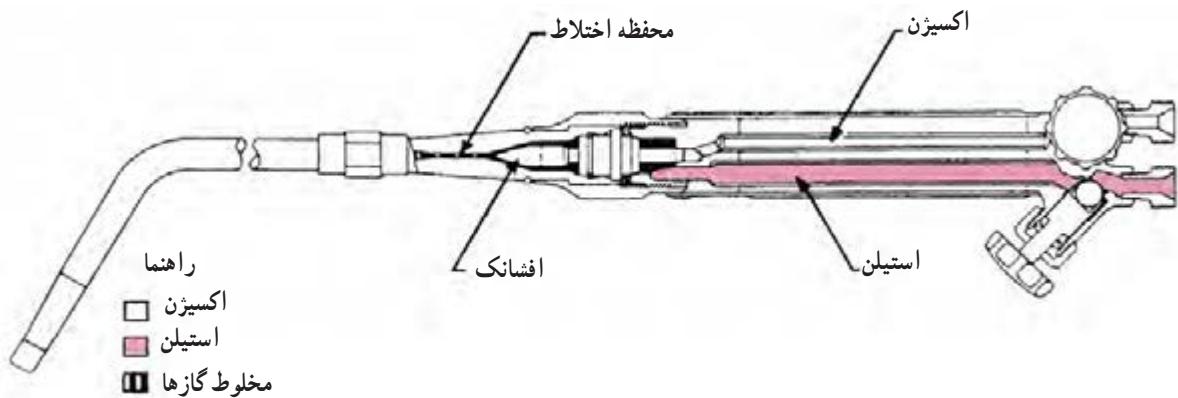


شکل ۴-۹ – نمای داخلی و خارجی مشعل

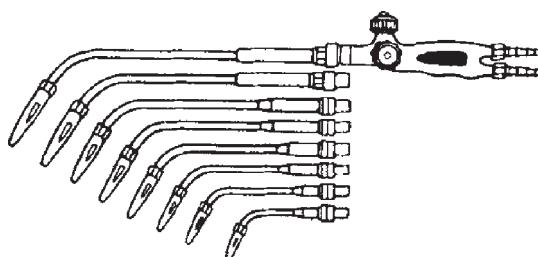

شکل ۴-۱۰ – مشعل جوشکاری به همراه یک گروه ۸ تایی سرمشعل


واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۳-۱۰ / ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۱۶-۳-۷۴ / ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴ / ک
--	---	--

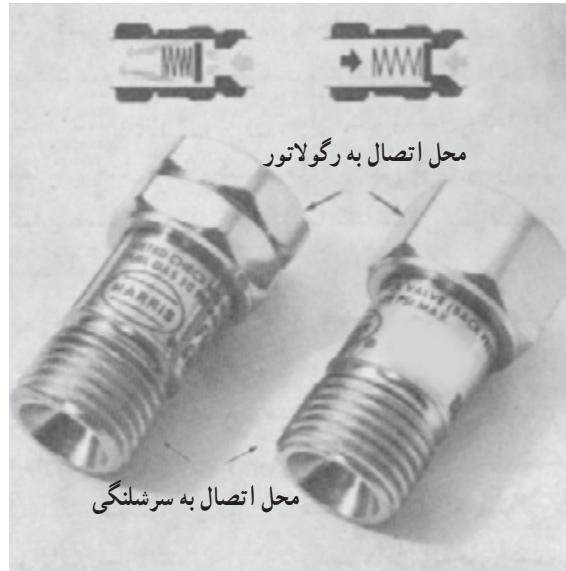

شکل ۱۱-۴

- سوپاپ اطمینان: برای کاهش و یا از بین بدن احتمال آتشسوزی و انفجار، علاوه بر رعایت نکات ایمنی از تجهیزاتی به نام سوپاپهای اطمینان استفاده می‌شود. در شکل ۱۱-۴ سوپاپ اطمینان برای کاهش فشار داخل مخزن مقداری از آب مخزن را تخلیه می‌کند، شعله‌گیر نیز گاز داخل مولد را از سرایت شعله‌ای که از سر مشعل به داخل دستگاه برگشت داده شده است محفوظ نگه می‌دارد. شکل ۱۱-۴ نیز سوپاپ یکظرفه‌ای را نشان می‌دهد. این سوپاپ به مشعل یا رگولاتور بسته می‌شود و از برگشت شعله به داخل لوله‌ها یا کپسولها جلوگیری می‌کند.

۱۱-۴-۲-۴- سیم جوش: سیم جوش، میله‌ای است که در جوش کاری با شعله یا جوش برقی، برای پر کردن درز از آن استفاده می‌شود. سیم جوش معمولاً به طول  $1m - 5m$  از جنسهای مختلف مانند فولاد نرم با روکش مس، چدن، فولاد ضد زنگ، الومینیم و برنج ساخته می‌شود. جنس سیم جوش باید متناسب با قطعه کار باشد. قطر سیم جوشها، معمولاً از ۱ میلیمتر تا ۸ میلیمتر متغیر است. برای قطعات بزرگ از سیم جوش با قطر بزرگتر استفاده می‌شود. برای انتخاب سیم جوش مناسب می‌توانید از جدول ۱۱-۴ استفاده کنید.

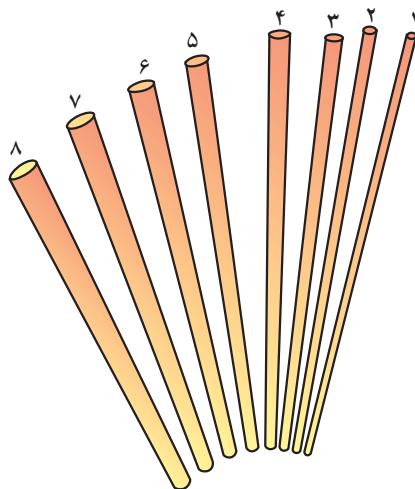

شکل ۱۱-۴-۲- سیم جوش

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۳۲-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۳۲-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۳۲-۷۴/ک
--	---	--

جدول ۱-۴

قطر سیم جوش کاری	فشار تقریبی گازها		طول متوسط شعله به میلیمتر	ضخامت ورق به میلیمتر	سوراخ پستانک به میلیمتر	شماره پستانک
	پوند <sup>۱</sup> بر اینچ مربع	استیلن				
۱/۵	۱	۱	۴/۵	۱/۵	.۰/۸۵	۱
۲ ۱/۵	۲	۲	۶/۲۵	۲/۵ تا ۱/۵	.۰/۹۸	۲
۳	۳	۳	۷/۵	۴/۵ تا ۲/۵	۱/۴	۳
۴/۵	۴	۴	۹	۷/۵ تا ۴/۵	۱/۶	۴
۶/۲۵	۵	۵	۱۰/۵	۱۰/۵ تا ۷/۵	۱/۹۶	۵
۶/۲۵	۶	۶	۱۲/۵	۱۵ تا ۱۰/۵	۲/۱۸	۶
۶/۲۵	۷	۷	۱۲/۵	۲۰ تا ۱۵	۲/۴۹	۷
۶/۲۵	۸	۸	۱۳/۵	۲۵ تا ۲۰	۲/۷	۸
۶/۲۵	۹	۹	۱۵	بیش از ۲۵ میلیمتر	۲/۹۵	۹
۶/۲۵	۱۰	۱۰	۲۰	" " " "	۳/۵۵	۱۰
۶/۲۵	۱۰	۱۰	۲۲	" " " "	۳/۷۳	۱۱
۶/۲۵	۱۰	۱۰	۳۲	" " " "	۳/۷۹	۱۲



شکل ۱۳-۴- روan ساز


۱۳-۴-۳- روan سازها (تنه کار یا فلاکس): اکثر فلزات در اثر افزایش دما تمایل به اکسید شدن دارند مخصوصاً فلزاتی مانند مس، برنج و آلومینیم. برای جلوگیری از اکسید شدن فلز مورد جوش کاری و محافظت درز جوش و حرکت سریع سیم جوش مذابی بر روی درز جوش از روan ساز استفاده می شود.  
روan سازها معمولاً به صورت پودر یا مایع عرضه می گردند و به نام فلزی که برای جوش کاری آن مورد استفاده قرار می گیرند نامیده می شوند مانند روan ساز مس، روan ساز نقره، روan ساز چدن و ... .

۱- پوند بر اینچ مربع (Psi)، واحد فشار است.

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶۱۴۴ الی ۱۰۳۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۰۳۷۴-۱۶۱	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰۳۷۴-۱۶۱
---	---	---

۲- کلاهک کپسولها را بردارید و شیر کپسول را با پارچه‌ای تمیز که عاری از هرگونه آلودگی روغنی باشد تمیز کنید.  
وجود روغن در روی شیر کپسول، باعث انفجار کپسول می‌شود. برای روان کردن پیچها و اتصالات کپسول اکسیژن می‌توانید از گلیسیرین یا آب صابون استفاده کنید.

۴-۳-۴- سایر وسایل مورد نیاز برای جوش کاری با گاز:  
علاوه بر وسایل اختصاصی جوش کاری با گاز، وسایلی دیگری نیز در این کار مورد نیاز است. این وسایل تقریباً مشابه وسایل کار در جوش کاری با برق است و عبارت اند از: میز کار، گیره، انبر قطعه‌گیر، سوهان، چکش معمولی، چکش مخصوص جوش کاری و لباس کار. علاوه بر موارد فوق معمولاً از یک فندک نیز برای روشن کردن مشعل استفاده می‌شود.

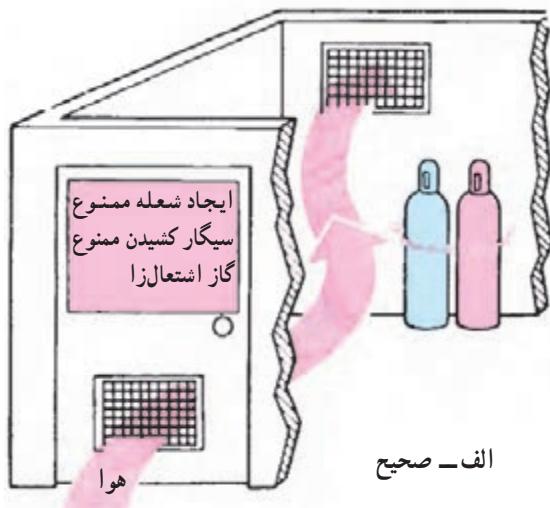

الف- صحیح




الف- عینک ایمنی



ب- فندک

۴-۱۴

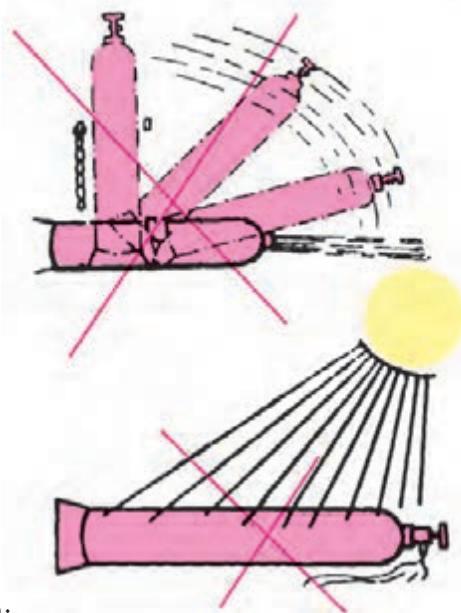

ب- غلط

۴-۴- آماده کردن تجهیزات برای جوش کاری  
(توصیه می‌شود انجام این مرحله از کار حتماً زیر نظر مری  
صورت پذیرد.)

۱- کپسولهای اکسیژن و استیلن را در محل مناسب نصب کنید. کپسولها باید در محیطی تهویه‌پذیر و به دور از جرقه و شعله و همچنین مواد احتراق‌زا، به صورت ایستاده نصب شوند. برای جلوگیری از سقوط کپسولها باید آنها را به وسیله بست و زنجیر مهار کنید.

شکل ۴-۱۵- نصب صحیح کپسول

واحد کار: جوشکاری با گاز  
شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم  
شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی  
شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک




شكل ۴-۱۶

قبل از بستن رگولاتورها برای تمیز کردن گرد و غبار احتمالی داخل محل اتصال، در حالی که خروجی گاز به سمت مقابله شما باشد شیر را کمی باز کنید و بلا فاصله بیندید.



(الف)

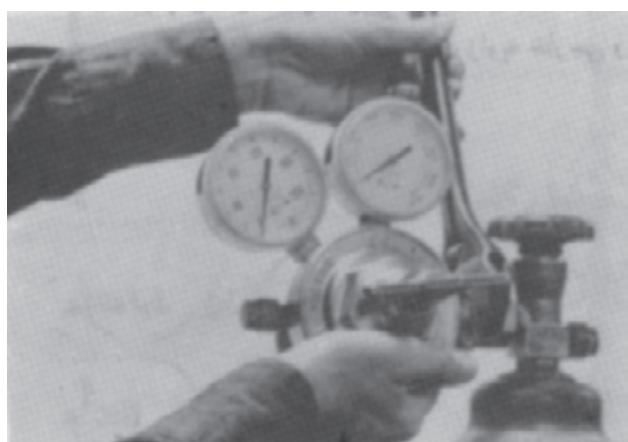

(ب)


شكل ۴-۱۷

۳- هر کدام از رگولاتورهای اکسیژن و استیلن را به کپسول مربوط وصل کنید، به نحوی که فشارسنجها به صورت عمود و در مقابل دید قرار گیرند.

توجه کنید که مهره‌های رگلاتور اکسیژن و سایر اتصالات آن راست گرد و استیلن چپ گرد است تا از اتصال اشتباه جلوگیری شود.

توجه: در نظر داشته باشید که اکسیژن در مجاورت روغن و مواد لاستیکی واکنش شدید ایجاد می‌کند بنابراین از واشر لاستیکی برای اتصالات اکسیژن استفاده نکنید. همچنین استیلن در مجاورت مس می‌تواند موجب انفجار شود بنابراین از واشرهای مسی و آلیاژهایی که مس زیاد دارند برای اتصالات مربوط به استیلن استفاده نکنید.

واحد کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶۱ الی ۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۶۱ الی ۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۶۱ الی ۳-۷۴/ک
---	---	---

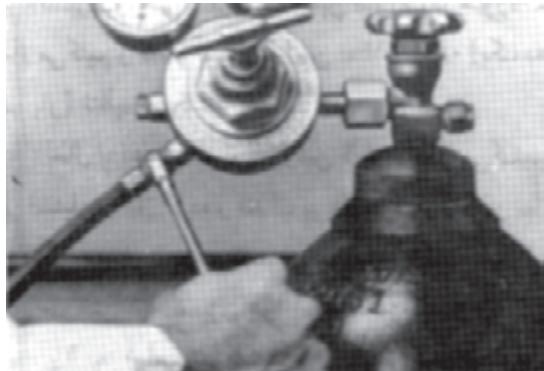

(الف)




(ب)

شكل ۴-۱۸

۴- شلنگها را با بست مخصوص به رگولاتور و مشعل وصل کنید. بر روی مشعل علامت oxy محل اتصال شلنگ اکسیژن و علامت ACET محل اتصال شلنگ استیلن را نشان می‌دهد.

توجه کنید که شلنگ آبی بین رگولاتور اکسیژن و شیر اکسیژن مشعل متصل شود.

احتیاط! حتماً از سوپاپهای یکطرفه (Flash back) بر روی رگولاتور استفاده کنید. نبستن آنها می‌تواند خسارات جبران ناپذیری ایجاد نماید.

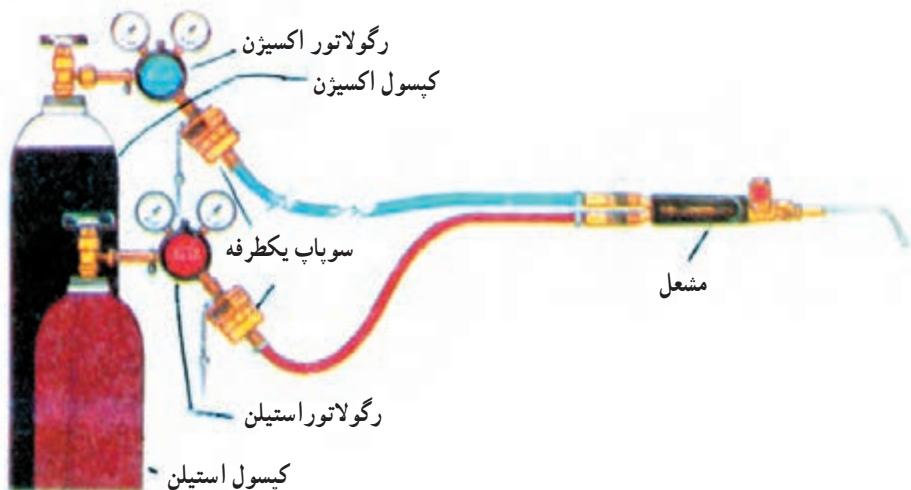

شكل ۴-۱۹

<b>واحد کار: جوش کاری با گاز</b> <b>شماره شناسایی: ۱۴۴–۱۶۱ الی ۳۲–۷۴/ک</b>	<b>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶۱–۳۲–۷۴/ک</b>	<b>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</b> <b>شماره شناسایی: ۱۶۱–۳۲–۷۴/ک</b>
---	---	---



شكل ۴-۲۰

۵- ابتدا سر مشعل مناسب و موردنظر را بر روی مشعل (پیک) و سپس شیرهای آن را بیندید.

سرمشعل باید به نحوی بسته شود که شیرهای مشعل در پهلو یا زیر قرار گیرد.

۶- محلول مناسب آب صابون برای بررسی نشتی تهیه کنید.

۷- پیچ تنظیم فشار رگولاتور را خلاف عقربه ساعت شل کنید. به نحوی که آزاد و روان باشد.


۸- شیر کپسول اکسیژن را به آرامی با کمک دست باز کنید تا حدی که فشارسنج کپسول، حداکثر را نشان دهد. سپس شیر را به طور کامل باز کنید.

۹- شیر کپسول استیلن را به اندازه کم ( $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{1}{4}$ ) باز کنید.

۱۰- شیر اکسیژن روی مشعل را یک دور باز کنید. سپس شیر خروج اکسیژن روی رگولاتور را باز کرده، پیچ تنظیم رگولاتور و با ملاحظه فشارسنج، فشار گاز را در حدود  $2/5$  بار تنظیم کنید. سپس شیر اکسیژن مشعل را بیندید.

۱۱- شیر استیلن مشعل را یک دور باز کنید. سپس شیر خروج استیلن روی رگولاتور را باز کرده، با پیچ تنظیم رگولاتور، فشار گاز را در حدود  $5/5$  بار تنظیم کنید و بالاخره شیر استیلن مشعل را بیندید.

۱۲- با استفاده از قلم مو و آب صابون نشتی احتمالی را در روی کپسول، رگولاتور و مشعل و محل اتصال شلنگها بررسی کنید و برای برطرف کردن آن اقدام نمایید.

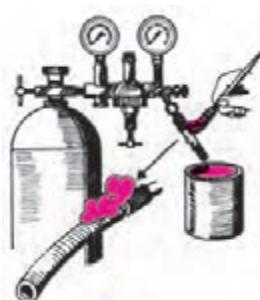

شكل ۴-۲۲

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶۱۴۴ الی ۱۰۳۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۰۳۷۴ الی ۱۶۱۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰۳۷۴ الی ۱۶۱
---	--	---

- ۴- پیچهای تنظیم روی رگولاتورها را باز کنید تا در حالت روان و خلاص قرار گیرد.
- ۵- هر دو شیر مشعل را ببندید و مشعل را در محل مناسب قرار دهید.
- ۶- **أنواع شعله:** بر حسب مقدار گاز اکسیژن و گاز استیلن در مخلوط خروجی از سرمشعل، سه نوع شعله می‌توان ایجاد کرد. ۱- شعله احیاکننده، ۲- شعله خنثی و ۳- شعله اکسیدکننده.
- ۱- شعله احیاکننده: اگر مقدار استیلن در شعله، بیش از مقدار اکسیژن باشد شعله را «احیاکننده» می‌گویند. در این حال رنگ شعله زرد رنگ است و شامل سه مخروط مطابق شکل ۴-۲۳ می‌باشد.
- از این شعله برای جوش کاری فلزاتی که زود اکسید می‌شوند استفاده می‌شود.
- ۲- شعله خنثی: در این شعله گاز استیلن و اکسیژن به نسبت مساوی مخلوط شده است. با اضافه کردن اکسیژن به شعله احیاکننده، شعله خنثی ایجاد می‌شود (شکل ۴-۲۴). شعله خنثی پر مصرف ترین شعله جوش کاری است.

۵- **ایجاد شعله و روش خاموش کردن شعله**  
۱- پس از تنظیم فشار گاز اکسیژن و استیلن، برای ایجاد شعله به شرح زیر عمل کنید.

۱- شیر استیلن مشعل را به اندازه  $\frac{1}{4}$  باز کنید.

۲- فندک را به نوک سرمشعل نزدیک کرده، در همان حال فندک بزنید تا شعله‌ای زرد رنگ ایجاد شود. شیر استیلن مشعل را به آهستگی باز کنید تا شعله از انتهای سرمشعل کمی دورتر شود سپس با کم کردن گاز استیلن، شعله را به سرمشعل برگردانید.


۳- شیر اکسیژن مشعل را آهسته باز کنید تا شعله آرام آرام به رنگ آبی متمایل گردد.

۶- **روش خاموش کردن شعله**


۱- برای خاموش کردن شعله ابتدا شیر استیلن و سپس شیر اکسیژن مشعل را ببندید تا شعله خاموش شود.

۲- شیرهای کپسول (اکسیژن و استیلن) را ببندید.

۳- شیرهای سرمشعل را باز کنید تا گاز داخل لوله‌ها خارج شده، فشار سنجهای رگولاتورها روی صفر قرار گیرند.

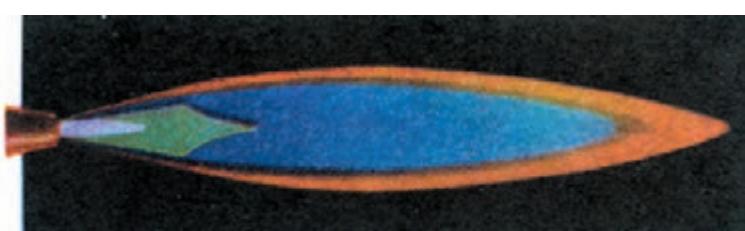


شکل ۴-۲۳

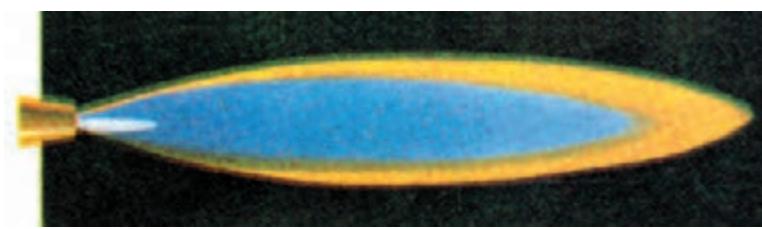

شکل ۴-۲۴

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴–۱۶ الی ۳۲–۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶–۱۴ الی ۳۲–۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶–۱ الی ۳۲–۷۴/ک
--	---	--

۳—شعله اکسیدکننده: اگر مقدار اکسیژن را در شعله ختنی زیادتر کنید مخروط سفید داخلی کوچکتر شده، مخروط خارجی کوتاهتر می‌شود و صدای شعله شدیدتر خواهد شد. این شعله پرحرارت‌ترین شعله است و به علت اضافه کردن اکسیژن باعث سوختن قطعه می‌شود. بنابراین کمتر از این شعله استفاده می‌شود.

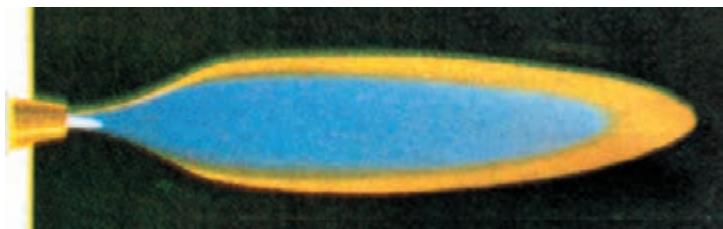


شکل ۴-۲۵

۴—جوش کاری به روش لب به لب: همانطور که در جوش کاری با قوس الکتریکی گفته شد، قطعات فلزی را می‌توان به روش‌های مختلفی به هم جوش داد. در این قسمت، جوش کاری با گاز به روش لب به لب را فراخواهید گرفت.


#### جدول ۴-۲—شعله مناسب فلزات

نوع شعله	نوع فلز غیر آهنی	نوع شعله	نوع فلز آهنی
کمی احیا ختنی و کمی اکسیده	آلومینیم برنج	ختنی	فولادهای ریخته‌گری
ختنی و کمی اکسیده	برنز	ختنی	لولهای فولادی
ختنی و کمی اکسیده	مس	اختنی و کمی اکسیده	ورقهای فولادی
کمی احیا ختنی	نیکل سرب	احیاء	فولادهای پرکرین
		کمی اکسیده	فولادهای منگنزدار
		ختنی	فولادهای کرم‌دار
		ختنی	آهن خام
		ختنی و کمی اکسیده	آنهای گالوانیزه
		ختنی و کمی اکسیده	چدن خاکستری
		ختنی	لولهای ریخته‌گری
		ختنی و کمی اکسیده	نیکل کرم
		ختنی	فولادهای کرم‌دار

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	---	--

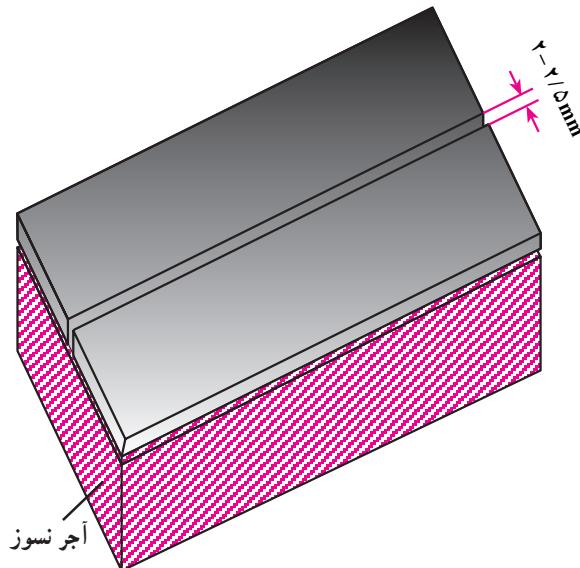

شکل ۴-۲۶

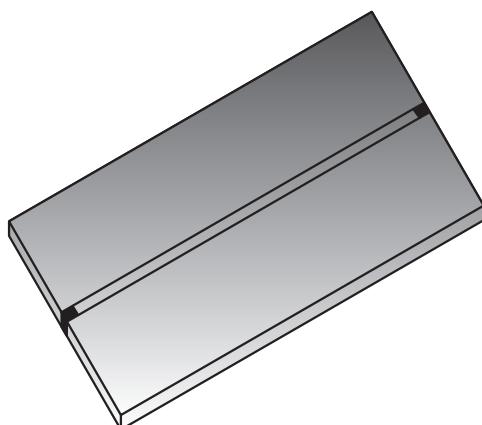

شکل ۴-۲۷ – ابتدا و انتهای قطعات را خال جوش بزنید.

### روش کار

- ۱- دو قطعه فولاد نرم به ابعاد  $150 \times 50 \times 3\text{mm}$  انتخاب کنید.
- ۲- قطعات مورد نظر را روی سطح صاف و مقاوم در برابر گرما و نسوز (ترجیحاً آجر نسوز) قرار دهید.
- ۳- دستگاه را آماده کرده، سرمشعل شماره ۳ را روی مشعل بندید.
- ۴- از لباس کار مناسب و عینک جوش کاری با شیشه شماره ۵ یا ۴ استفاده کنید.
- ۵- شعله خنثی ایجاد نماید.
- ۶- سر سیم جوش را گرم کرده، در روانسازی که در ظرف ریخته اید فرو بیرید. با خارج کردن سیم جوش از روانساز، کمی از آن بر روی سیم جوش باقی می ماند.
- ۷- سر مشعل را با زاویه حدود  $60^\circ$ - $70^\circ$  درجه نسب به سطح کار و رو به مسیر جوش کاری گرفته، نوک مشعل را از سطح کار در فاصله ای از قطعه قرار دهید که نوک مخروط اول شعله در حدود ۵-۲ میلیمتر از سطح کار فاصله داشته باشد.
- ۸- نوک سیم جوش را به نقطه ابتدای محل اتصال نزدیک کنید. پس از چند لحظه سیم جوش و ابتدای درز ذوب می شوند. ابتدا، سیم جوش و سپس مشعل را از ناحیه جوش دور سازید.
- ۹- طرف دوم درز جوش را نیز مثل بند ۷ و ۸ خال جوش بزنید.

واحد کار: جوش کاری با گاز

شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۳-۱۰/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۳-۱۰ الی ۷۴-۳-۱/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۱۰/ک

#### جدول ۴-۳

ضخامت قطعه mm	زاویه مشعل درجه
۱	۱۰
۱-۳	۲۰
۳-۵	۳۰
۵-۷	۴۰
۷-۱۰	۵۰
۱۰-۱۲	۶۰
۱۲-۱۵	۷۰

۱۰- مجدداً از ابتدای درز جوش شروع به جوش کاری


کنید.

مشعل را نسبت به سطح کار، با زاویه حدود  $35^{\circ}$  در دست بگیرید. در طی مسیر حرکت مشعل و سیم جوش را مطابق شکل در نظر بگیرید.

هر قدر قطعه کار ضخیم باشد زاویه مشعل با قطعه کار زیادتر خواهد بود.

۱۱- برای قطع عمل جوش کاری، ابتدا سیم جوش را از ناحیه جوش دور کنید. سپس ضمن حفظ زاویه مشعل، شعله را از روی قطعه دور کنید.

۱۲- مشعل را به روش گفته شده خاموش و وضعیت جوش را بررسی کنید.

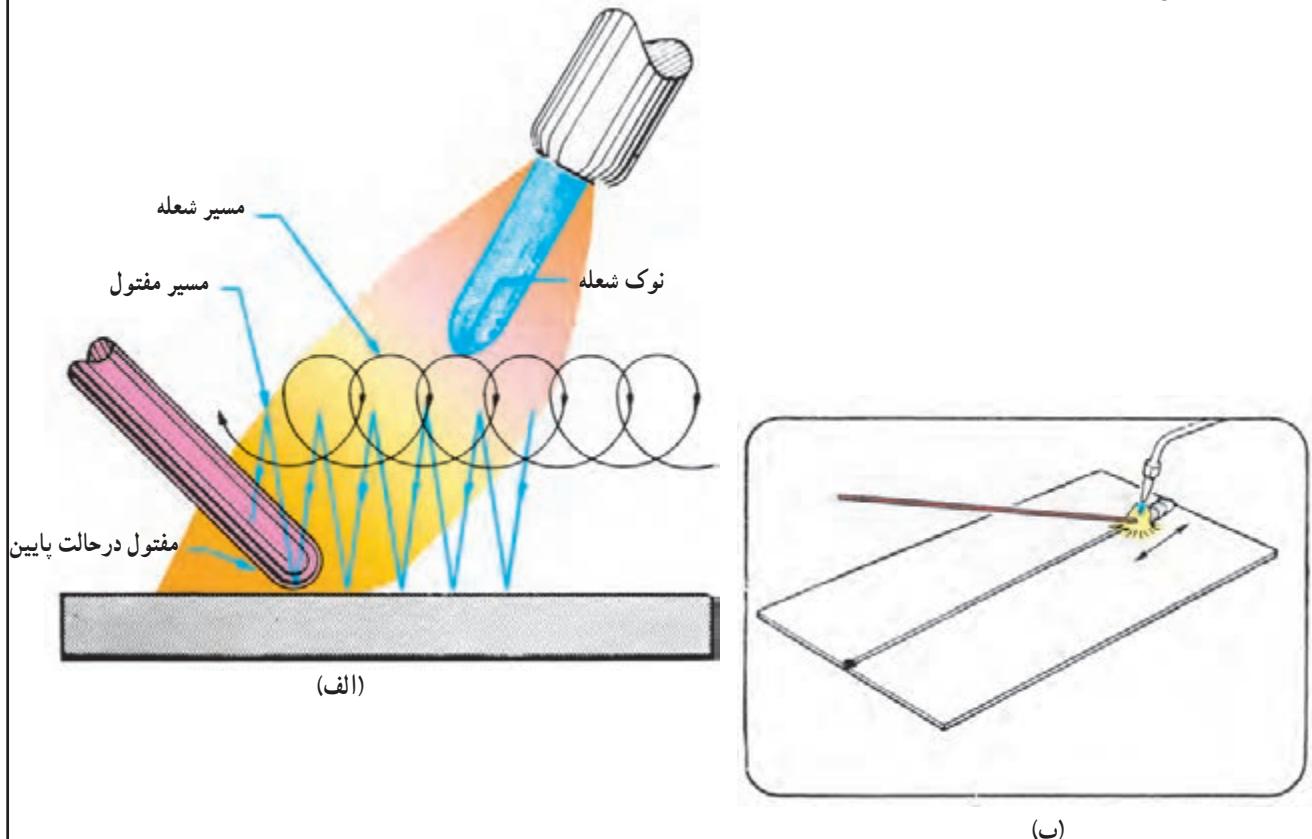

شکل ۴-۲۸

واحد کار: جوش کاری با گاز


شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک

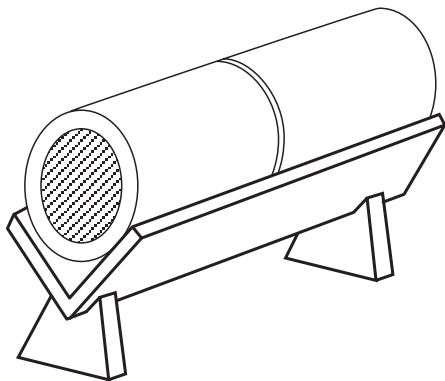

شکل ۴-۲۹

#### ۴-۴- اتصال دو لوله هم قطر جدار نازک به روش سر به سر

۱- دو قطعه لوله به ضخامت حدود ۱-۲ میلیمتر و قطر ۱

و یا  $\frac{1}{2}$  اینچ و طول ۲۰۰ mm انتخاب کنید.


۲- لبه های لوله ها را برای اتصال آماده کنید به نحوی که کاملاً گونیا باشند.

۳- لوله ها را در داخل پایه مناسب (فیکسچر) قرار دهید به نحوی که لبه ها در فاصله ۲ mm مقابله هم و لوله ها به موازات هم باشند.


۴- دستگاه را آماده کرده، سرمشعل شماره ۲ را روی مشعل بیندید.

۵- از لباس کار مناسب و عینک جوش کاری استفاده کنید.

۶- شعله خنثی ایجاد کنید و به قطر  $1/5$  میلیمتر لوله ها را در چهار نقطه خال جوش بزنید.

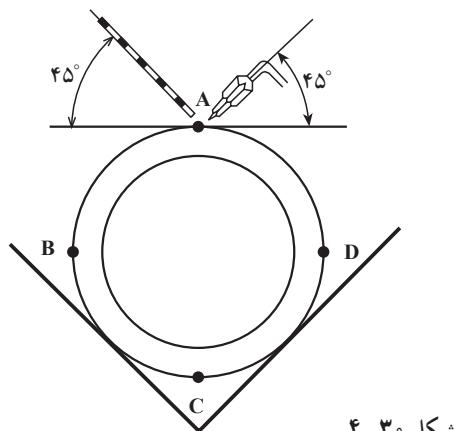

شکل ۴-۳۰

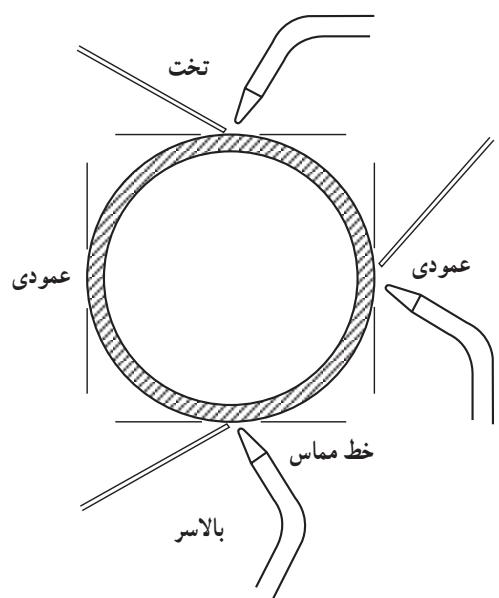

شکل ۴-۳۱ - سیم جوش و مشعل در حالت های گوناگون

۷- پس از زدن خال جوشها فاصله بین آنها را جوش کاری کنید. بهتر است جوش کاری را با چرخاندن لوله در حالت افقی انجام دهید.

در صورتی که لوله ها ثابت باشند موقعیت سیم جوش و مشعل را مطابق شکل ۴-۳۱ نگه دارید.

واحد کار: جوش کاری با گاز

شماره شناسایی: ۱۴۴–۱۶ الی ۳–۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶–۱۴ الی ۳–۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶–۱ الی ۳–۷۴/ک



شکل ۴-۳۲

جدول ۴

ضخامت قطعه میلیمتر	قطر مجرای سرمشعل میلیمتر
کمتر از ۶	۰/۹۵–۱
۶	۰/۹۵–۱/۰
۹	۰/۹۵–۱/۰
۱۲/۵	۱/۲–۱/۰
۱۹	۱/۲–۱/۰
۲۵	۱/۲–۱/۰
۳۷/۵	۱/۵–۲
۵۰	۱/۷–۲
۷۵	۱/۷–۲

۴-۹-۱-برش کاری با گاز: یکی از روش‌های بریدن قطعات فلزی، استفاده از تجهیزات اکسی استیلن با مشعل برش کاری است. در شکل ۴-۳۲ مشعل جوش کاری را می‌بینید.

سرمشعل، در این مشعل نیز تعویض شدنی است. برای برش قطعات ضخیم‌تر باید از سرمشعل‌هایی که مجرای خروج گاز آنها قطر بزرگ‌تر دارد، استفاده کنید.

۴-۹-۱- تنظیم دستگاه و روشن کردن مشعل برش کاری

۱- مشعل برش کاری را به شلنگ‌های متصل به کپسول‌ها وصل کنید. (فرض می‌شود رگولاتورها و شلنگ‌ها قبلًاً وصل شده‌اند).

۲- سرمشعل مناسب را به مشعل برش کاری وصل کنید

(جدول ۴-۳).

۳- شیرکپسول استیلن و اکسیژن را باز کنید (مطابق بند

.۴-۴

۴- شیر اکسیژن مشعل را تا آخر باز کنید سپس اهرم

اکسیژن مشعل را باز کنید و رگولاتور اکسیژن را مطابق جدول

۵- تنظیم کنید. سپس شیرهای اکسیژن روی مشعل را بیندید.

پس از آن شیر استیلن مشعل را یک دور باز کرده و فشار گاز استیلن را با رگولاتور تنظیم کنید.

جدول ۴-۵- فشار گازها، فاصله سرمشعل و سرعت پیشروی مشعل در برش با گاز

ضخامت قطعه کار بر حسب میلیمتر	۸۰ تا ۵۰	۵۰ تا ۲۵	۲۵ تا ۱۰	۱۰ تا ۳
فشار گاز اکسیژن بر حسب بار	۶/۵ تا ۵	۵ تا ۳/۵	۳/۵ تا ۲	۲ تا ۱/۵
فشار گاز استیلن بر حسب بار	۰/۵	۰/۴	۰/۳	۰/۲
فاصله سر مشعل تا سطح کار بر حسب میلیمتر	۵	۴	۳	۲
سرعت برش بر حسب میلیمتر در هر دقیقه	۱۷۰ تا ۲۱۰	۲۱۰ تا ۲۶۰	۲۶۰ تا ۴۲۰	۴۲۰ تا ۵۸۰

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶۱۴۴ الی ۱۶۳۱۰ / ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۷۴۳۱۰ الی ۷۴۳۱۶ / ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶۱۰ الی ۱۶۳۱۰ / ک
---	---	--

- ۵ - شیر استیلن روی مشعل را به اندازه  $\frac{1}{4}$  و یا کمتر باز کنید. اهرم اکسیژن مشعل را فشار داده و مجدداً شعله را تنظیم کنید (شکل ۴-۳۳).
- ۶ - شیر اکسیژن مشعل را باز و شعله‌ای خنثی ایجاد




سوختن استیلن در هوای آزاد

شیر گاز سوختنی را آنقدر باز کنید که انتهای شعله، شروع به دود کردن کند.




شعله دود آلد

در این حالت، استیلن بیشتر از اکسیژن است.

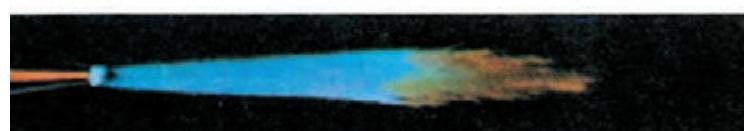


شعله خنثی

میزان استیلن و اکسیژن تقریباً با هم برابر است.

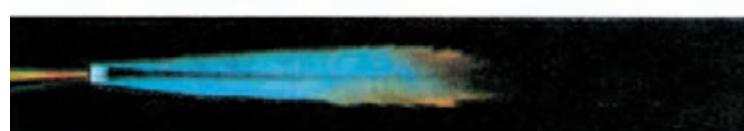

شعله، خنثی و شیر برش کاری باز است.

jet بشکاری مستقیم و شفاف است.

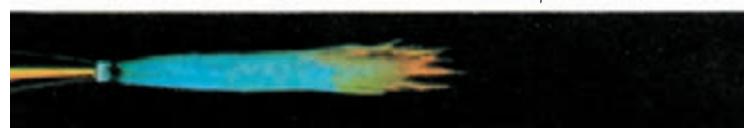

شعله اکسیدی

استیلن کمتر از اکسیژن است. برای بشکاری این روش توصیه نمی‌شود.

شکل ۴-۳۳

واحد کار: جوش کاری با گاز


شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

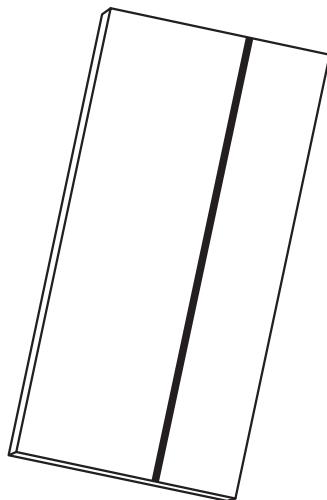

شکل ۴-۳۴

#### ۴-۹-۲ - روش برش کاری

۱- یک قطعه ورق آهنی به ابعاد  $150 \times 8 \times 300$  میلیمتر انتخاب کنید.


سطح قطعه کار باید قبل تمیز شود تا در حین برش کاری، زنگ و اجسامی که به آن چسبیده، به اطراف پرتاب نشود.

۲- در روی قطعه خطی صاف و واضح در فاصله ۵۰ میلیمتری بکشید.

۳- قطعه کار را روی میز کار مناسب قرار دهید. یک نمونه از میز کار برش کاری در شکل ۴-۳۵ نشان داده شده است.

۴- لباس کار ایمنی پوشید و از عینک جوش کاری با شیشه مناسب استفاده کنید.

۵- دستگاه را آماده کرده، شعله خنثی ایجاد نمایید.

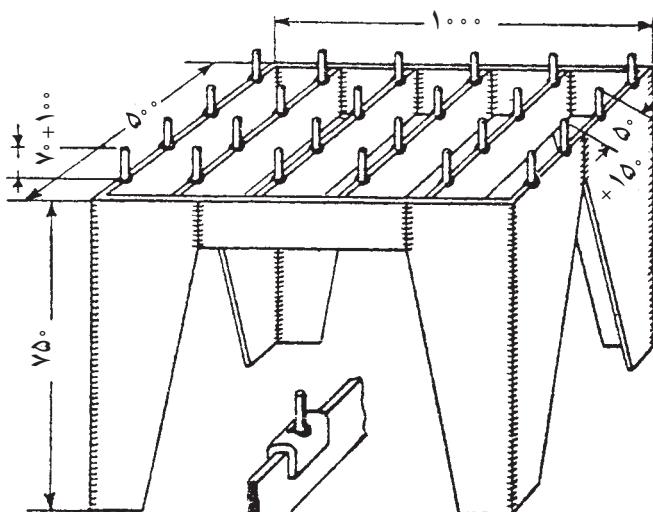

شکل ۴-۳۵

واحد کار: جوش کاری با گاز


شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الى ۱۶-۳-۱۰/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الى ۱۶-۳-۱۰/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الى ۱۶-۳-۱۰/ک

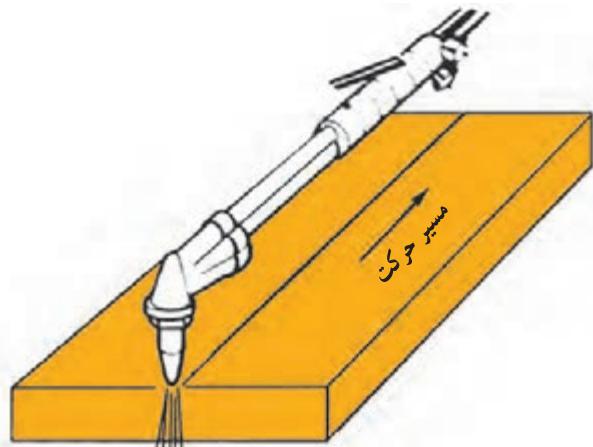

شکل ۳-۳۶

۶ - مشعل را در ابتدا و در بالای خط برش به صورت عمود نگه دارید. فاصله نوک مخروط اول شعله با قطعه کار را حدود ۲ تا ۳ میلیمتر در نظر بگیرید.

۷ - هنگامی که لبه کار به رنگ سرخ روشن درآمد شیر اهرمی را فشار دهید تا عمل برش انجام گیرد. توجه کنید در این مرحله گدازه ها به اطراف پخش می شوند بنابر این مواضع باشید گدازه ها باعث بروز سانحه یا حوادث غیر متوجه نشود.

۸ - عمل برش را با سرعت مناسب ادامه دهید. چنانچه سرعت دست، کم باشد خط برش عریض خواهد بود و اگر سرعت حرکت دست، زیاد باشد عمل برش کاری متوقف خواهد شد. در این حال باید مشعل را به محل قبلی برگردانید و مجدداً بند ۶ و ۷ را انجام دهید.

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الى ۱۶-۳-۱۰ /ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الى ۱۶-۳-۱۰ /ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الى ۱۶-۳-۱۰ /ک
---	--	---

## آزمون نهایی

- ۱- کدام روش به منظور اتصال مؤقت مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
 الف - پیچ کاری      ب - اتصال با پیچ و مهره      ج - لحیم کاری  
 د - جوش کاری
- ۲- برای اتصالات آبندی از ..... استفاده می‌شود.  
 الف - پرج لوله‌ای      ب - پرج نیمه‌پر      ج - پرج توپر  
 ۳- برای پرج کاری پرچهای با قطر .....، بیشتر از روش پرج کاری گرم استفاده می‌شود.  
 الف - ۵ mm      ب - ۱۰ mm      ج - ۱۵ mm      د - ۲۰ mm
- ۴- در لحیم کاری نرم، درجه ذوب لحیم کمتر از چند درجه سانتیگراد است?  
 الف - ۳۰ درجه      ب - ۳۵ درجه      ج - ۴۰ درجه
- ۵- در لحیم کاری از روانسازها به چه منظوری استفاده می‌شود?  
 الف - برطرف کردن لايه اکسیدی محل لحیم کاری      ب - جلوگیری از اکسیده شدن فلز در حین لحیم کاری  
 ج - حرکت سریع لحیم در درز
- ۶- از سوهان و برس سیمی در لحیم کاری برای ..... محل لحیم کاری استفاده می‌شود.
- ۷- کدام یک از شیشه‌های جوش کاری زیر، نور کمتری از خود عبور می‌دهند?  
 الف - ۶ mm      ب - ۸ mm      ج - ۱۲ mm
- ۸- کدام یک از اندازه‌های زیر، جزء اندازه‌های معمول الکترود نیست?  
 الف - ۱۵° میلیمتر      ب - ۲۵° میلیمتر      ج - ۳۵° میلیمتر
- ۹- کدام یک از حالت‌های جوش کاری آسان است?  
 الف - افقی      ب - سطحی  
 ج - عمودی      د - بالای سر
- ۱۰- ظرفیت و فشار کپسول اکسیژن چه قدر است?  
 الف - ۴۰ لیتر، ۱۵ بار      ب - ۲۰ لیتر، ۱۵ بار
- ۱۱- طول استاندارد سیم جوش چه قدر است?  
 الف - ۴۵ mm      ب - ۳۵ mm      ج - ۲۵ mm
- ۱۲- کدام یک از شعله‌های زیر را می‌توان برای فلزاتی که زود اکسید می‌شوند استفاده کرد?  
 الف - احیاکننده      ب - ختنی کننده      ج - اکسیدکننده  
 د - ب و ج هر دو

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الى ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الى ۱۶-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الى ۱۶-۳-۷۴/ک
--	---	--

### آزمون عملی

- ۱- با استفاده از میخ پرچ آلومینیمی رویه چوبی یک نیمکت یا صندلی را ببروی پایه فلزی آن وصل کنید.
- ۲- با استفاده از هویه لحیم کاری، دو میله مسی به قطر ۲mm را به هم لحیم کنید.
- ۳- دو قطعه فولادی به ابعاد  $۳ \times ۱۰۰ \times ۲۰۰$  میلیمتر را به هم جوش دهید (جوش برق به روش لب به لب).

واحد کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶۴۰۰۱۰۰۳۲۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶۰۰۱۰۰۳۲۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶۰۰۱۰۰۳۲۷۴/ک
---	---	---

## منابع

- ۱- ویلیام. ا. باویچ و همکاران، اصول نوین جوشکاری، ترجمه محمد سلطان بیگی، ۱۳۶۶.
- ۲- کلیفورد. ل. باربر، لحیم و پتینه، ترجمه عباس کشتورزی، کارگاه هنر، ۱۳۶۴.
- ۳- کاربردهای مکانیک عمومی (کد ۷۰۰۲)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۰.
- ۴- یوتس. شارکوس، تابلوهای وسترن فلزات، دونور، ۱۳۷۴.
- ۵- کلاهدوز نصیری، رضا و همکاران، ابزارشناسی و عملیات کارگاهی (کد ۴۶۴/۸)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۴.
- ۶- شاهدی، علی و دیگران، تکنولوژی و کارگاه جوشکاری (کد ۳۵۶/۴)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۶.
- ۷- محمودی آستانه‌ای، ابراهیم، کارگاه جوشکاری با شعله گاز (کد ۴۷۹/۳)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۸.
- ۸- شبیری نبوی، حمید و همکاران، جوشکاری اکسی استیلن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ۱۳۶۳.
- ۹- برقی، علی محمد، اجزای ماشین ۱ (کد ۳۵۶/۳)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۵.
- ۱۰- رمضانخانی، علی، جوشکاری با قوس الکتریکی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ۱۳۷۲.
- ۱۱- رمضانخانی، علی، جوشکاری با اکسی استیلن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشوری، ۱۳۷۲.
- ۱۲- اکبری، محسن و همکاران، درس فنی (کد ۵۰۳)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۲.
- ۱۳- گلسرخی، عبدالحسین، حساب فنی (کد ۵۰۵/۳)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۶۷.
- ۱۴- شبانی، منصور، پایه عمومی صنعت (نحوه لحیم کاری ۱۲)، معاونت آموزش متوسطه، ۱۳۷۴.
- ۱۵- کارکارگاهی (کد ۵۱۶/۱)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.



هنرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظر سنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی [nazar.roshd.ir](http://nazar.roshd.ir) یا نامه به نشانی تهران- صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۸۷۴ ارسال کنند.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی