

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکانیکال دسکتاپ

جلد اوّل

شاخه : کاردانش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : مکانیک

زیرگروه : ساخت و تولید

رشته مهارتی : نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه

شماره رشته مهارتی : ۱۰۲-۳۱۸-۱-۱۲-۱

کد رایانه‌ای رشته مهارتی : ۶۱۰۱

نام استاندارد مهارتی مبنا : کاربر مکانیکال دسکتاپ درجه ۲

کد استاندارد متولی : ۳۲/۱۳/۲/۱ - ۰

شماره درس : نظری : ۵۸۸/۱ و عملی : ۵۸۹/۱

عنوان و نام پدیدآور	: مکانیکال دسکتاپ (جلد اوّل) [کتاب‌های درسی] رشته مهارتی نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه : شماره رشته مهارتی ۱۰۲-۳۱۸-۱-۱۲-۱/برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. مؤلف سعید آقایی؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر	: تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری	: ۲۱۸ص. : مصور (رنگی).
فروست	: شاخه کاردانش؛ شماره درس نظری ۵۸۸/۱ و عملی ۵۸۹/۱
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۷۲-۴
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
یادداشت	: زمینه صنعت : گروه تحصیلی مکانیک : زیرگروه ساخت و تولید
یادداشت	: کد رایانه‌ای رشته مهارتی ۶۱۰۱ : نام استاندارد مهارتی مبنا کاربر مکانیکال دسکتاپ درجه ۲ : کد استاندارد متولی ۳۲/۱۳/۲/۱ - ۰
موضوع	: ۱- مکانیکال دسکتاپ، ۲- گرافیک مهندسی - نرم‌افزار، ۳- طراحی مهندسی - برنامه‌های کامپیوتری
شناسه افزوده	: الف - آقایی، سعید، ۱۳۴۲. ب - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. ج - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. د - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
رده‌بندی کنگره	: ۳۸۵ T / م ۶۶۵ ۱۳۹۰
رده‌بندی دیویی	: ۳۷۳
شماره کتاب‌شناسی ملی	: ۲۳۴۵۸۶۴

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : مکانیکال دسکتاپ (جلد اول) - ۶۰۹/۲۸

مؤلف : سعید آقایی

ویراستار ادبی : محمدباقر خسروی

نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶، صندوق پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه : www.chap.sch.ir

مدیر هنری ، صفحه‌آرا و طراح جلد : محبوبه آقاسینی

رسام فنی : سعید آقایی

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران - تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن : ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

نوبت و سال چاپ : چاپ چهارم ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید
و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی
انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب
پرهیزید.

«امام خمینی قدس سرّه الشریف»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه‌ریزی تألیف «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌کار دانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌کار دانش، مجموعه‌ی هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألیف پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌کار دانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به‌طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پودمان نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. به‌طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پودمان‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه‌کار دانش و کلیه‌عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کار دانش

فهرست

صفحه	عنوان
۱	واحد کار اول:
۲	توانایی ایجاد طرح‌های دوبعدی یا اسکچ
۳۳	توانایی دیدن نماهای مختلف، برجسته کردن و دوران دادن و ویرایش قطعات دوبعدی
۶۳	توانایی ایجاد صفحات طراحی، عملگرهای بولین، گرد کردن لبه‌ها، پخ کردن لبه‌ها و سوراخ کاری
۸۷	توانایی ایجاد صفحات کاری، محورهای کاری و نقطه‌های کاری، مسیر سه‌بعدی و دستوره‌های Loft و Sweep
۱۳۳	توانایی استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اندازه‌گذاری، قیدگذاری و رسم طرح
۱۷۱	توانایی استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مدل‌سازی

واحد کار اول

◀ هدف کلی: ایجاد پروفایل، اندازه‌گذاری و قیدگذاری آن؛ مدل‌سازی قطعات؛ و ویرایش قطعات

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۲۰	۱۳	۷	ایجاد طرح‌های دوبعدی یا اسکچ
۱۱	۷	۴	دیدن نماهای مختلف، برجسته کردن و دوران‌دادن و ویرایش قطعات دوبعدی
۱۶	۱۰	۶	ایجاد صفحات طراحی، عملگرهای بولین، گردکردن لبه‌ها و پخ کردن لبه‌ها، سوراخ‌کاری
۲۳	۱۳	۱۰	ایجاد صفحات کاری، محورهای کاری و نقطه‌های کاری، مسیر سه‌بعدی و دستوره‌های Loft و Sweep
۲۷	۱۷	۱۰	استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اندازه‌گذاری، قیدگذاری و رسم طرح
۹	۷	۲	استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مدل‌سازی

توانایی ایجاد طرح‌های دوبعدی یا اسکچ

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- امکانات صفحه‌ی نمایش را توضیح دهد.
- روش‌های وارد کردن دستورها در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرد.
- نحوه‌ی تغییر تنظیمات Options را توضیح دهد.
- دستوره‌ای مشترک بین اتوکد و مکانیکال دسکتاپ را با روش‌های مختلف اجرا کند.
- یک اسکچ را به پروفایل تبدیل کند.
- قیده‌ای مختلف را توضیح دهد.
- یک پروفایل را اندازه‌گذاری و قیدگذاری کند.
- اندازه‌های پارامتریک را توضیح دهد.
- شکل و ابعاد پروفایل را تغییر دهد.
- موضوع‌هایی را به پروفایل اضافه یا کم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۳	۷

پیش آزمون

۱. پسوند فایل‌های اتوکد چیست؟
۲. کاربرد اتوکد در کدام رشته‌ها بیشتر است؟
۳. چه تفاوتی بین نقشه‌کشی و طراحی است؟
۴. چه تفاوتی بین نقشه‌کشی و مدل‌سازی است؟
۵. سه نرم‌افزار مدل‌سازی را نام ببرید.
۶. کدام یک از گزینه‌های زیر اشتباه است؟
الف) Enter و Space موجب اجرای آخرین دستور اجرا شده می‌شود.
ب) کلید تابعی F8 معادل دستور Ortho است.
ج) چرخاندن دکمه‌ی وسط ماوس کار Zoom را انجام می‌دهد.
د) تغییرات حاصل از اجرای دستورهای Zoom و Pan در فایل ذخیره نمی‌شود.
۷. کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟
الف) گزینه‌های یک دستور داخل () است.
ب) مقادیر داخل < > مقادیر پیش‌فرض است.
ج) مقادیر داخل < > مقادیر ثابت و بدون تغییر است.
د) با زدن Tab آخرین دستور اجرا می‌شود.



۸. اگر دیکته‌ی صحیح نام دستوری را ندانیم از کدام کلید برای دیدن دستورهایی که با حروف معینی شروع شده است استفاده می‌کنیم؟

الف) Shift ب) Tab

ج) Alt د) Ctrl

۹. اگر یک فایل را دو بار Open کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) نمی‌توان یک فایل را دو بار Open کرد.

ب) هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

ج) بار دوم فایل به صورت Read Only باز می‌شود و تغییرات را نمی‌توان در آن ذخیره کرد.

د) فایل اول بسته می‌شود.

۱۰. کدام یک از دستوره‌های زیر ترسیمی نیست؟

الف) Polygon ب) Trim

ج) Point د) Circle


۱۱. خطی به طول ۵۰ میلی‌متر و با زاویه‌ی ۴۰ درجه نسبت به محور افقی مختصات ترسیم کنید.

۱۲. مستطیلی افقی با ابعاد ۵۰×۳۰ ترسیم و گوشه‌های بالای آن را با شعاع ۵ گرد کنید.

۱۳. نماد استاندارد ترسیم در فرجه‌ی اول را ترسیم کنید.

امکانات صفحه‌ی نمایش و روش‌های وارد کردن دستورها

با اجرای برنامه‌ی مکانیکال دسکتاپ پنجره‌ی زیر ظاهر می‌شود. این پنجره از بخش‌های مختلفی تشکیل یافته است که در ادامه مرور مختصری بر آن‌ها خواهیم داشت.

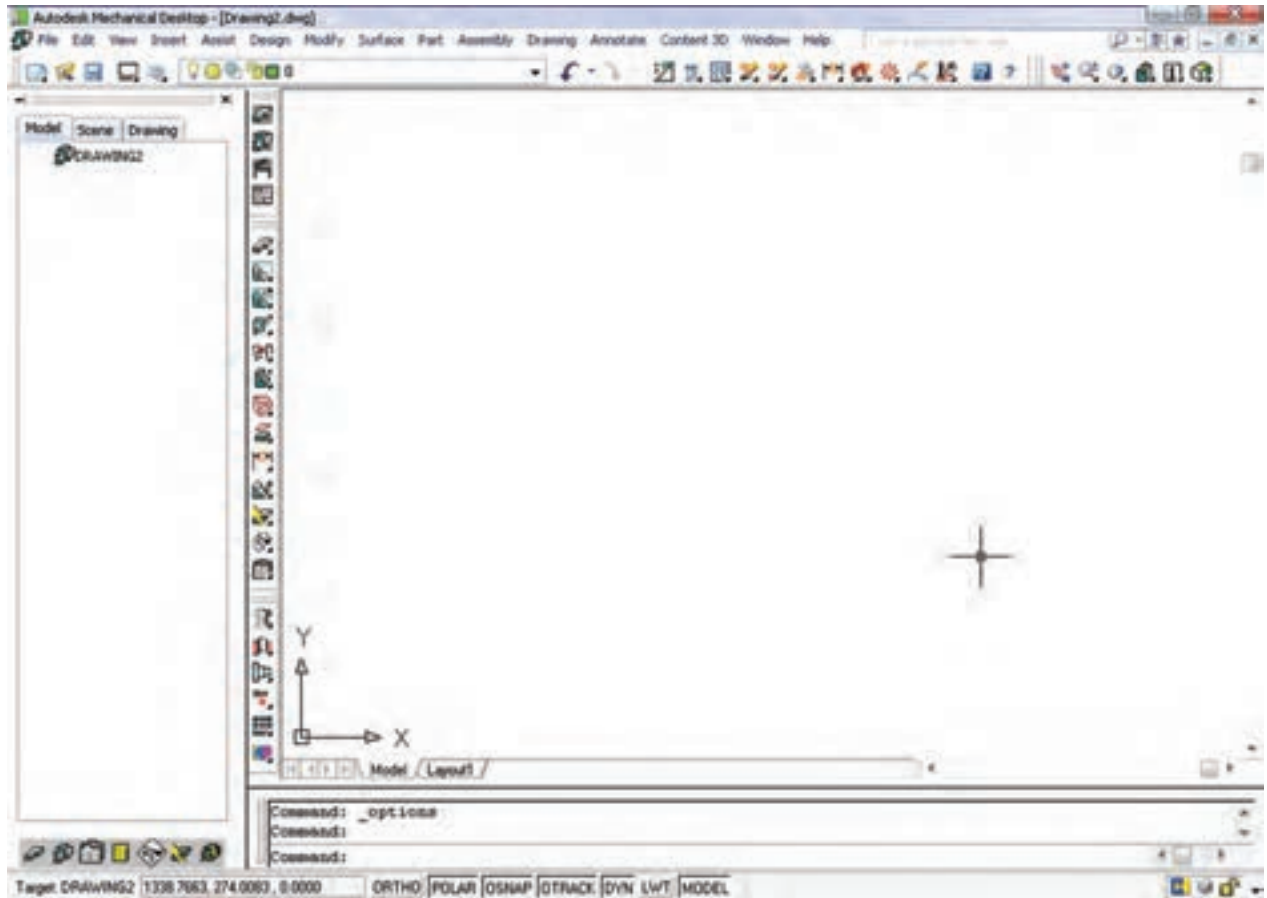

و **Minimize**. چنانچه پنجره در حالت ماگزیمایز نباشد می‌توان با درگ کردن این نوار، پنجره را در صفحه‌ی نمایشگر جابه‌جا کرد. با دوبار کلیک بر روی آن نیز می‌توان پنجره را ماگزیمایز یا از حالت ماگزیمایز خارج کرد.

◀ **نوار عنوان:** این نوار رنگی در بالاترین قسمت انواع نرم‌افزارهای تحت ویندوز وجود دارد. در سمت چپ این نوار نام نرم‌افزار و نام فایل باز شده نمایش داده می‌شود. در سمت راست این نوار نیز سه دکمه قرار دارد که به ترتیب از سمت راست عبارت‌اند از **Close**، **Maximize**




در مقابل برخی از آیتم‌ها، کلید ترکیبی درج شده است که راهی میانبر برای اجرای آن آیتم است (مثلاً Ctrl+0 برای اجرای Clean Screen).

جلو برخی دستورها سه نقطه (...) قرار دارد که معرف اجرای آن دستور به صورت یک پنجره است (مثلاً اجرای Named Views و نمایش یک پنجره).

با زدن کلید Alt در صفحه کلید، برخی از حروف نام منوها زیرخط‌دار می‌شوند که با زدن آن حرف در صفحه کلید می‌توان آن منو را باز کرد. همه‌ی آیتم‌های منو را به همین روش می‌توان اجرا کرد (مثلاً حرف p در Pan).

◀ **نوار منو:** دستوره‌ای مختلف مکانیکال دسکتاپ به‌صورت دسته‌بندی شده در منوهای کرکره‌ای واقع در این نوار قرار دارد. با کلیک کردن روی هر منو، آن منو باز می‌شود و با کلیک کردن روی هر دستور در منو، آن دستور اجرا می‌شود. در انتهای سمت راست این نوار نیز سه دکمه‌ی، Close، Maximize و Minimize وجود دارد که مربوط به فایل جاری است و نه کل برنامه‌ی مکانیکال دسکتاپ. علامت مثلث تیره در سمت راست یک آیتم، نشان‌دهنده‌ی این است که آن آیتم دارای یک زیرمنو است که با انتخاب آن باز می‌شود (مثلاً Display).

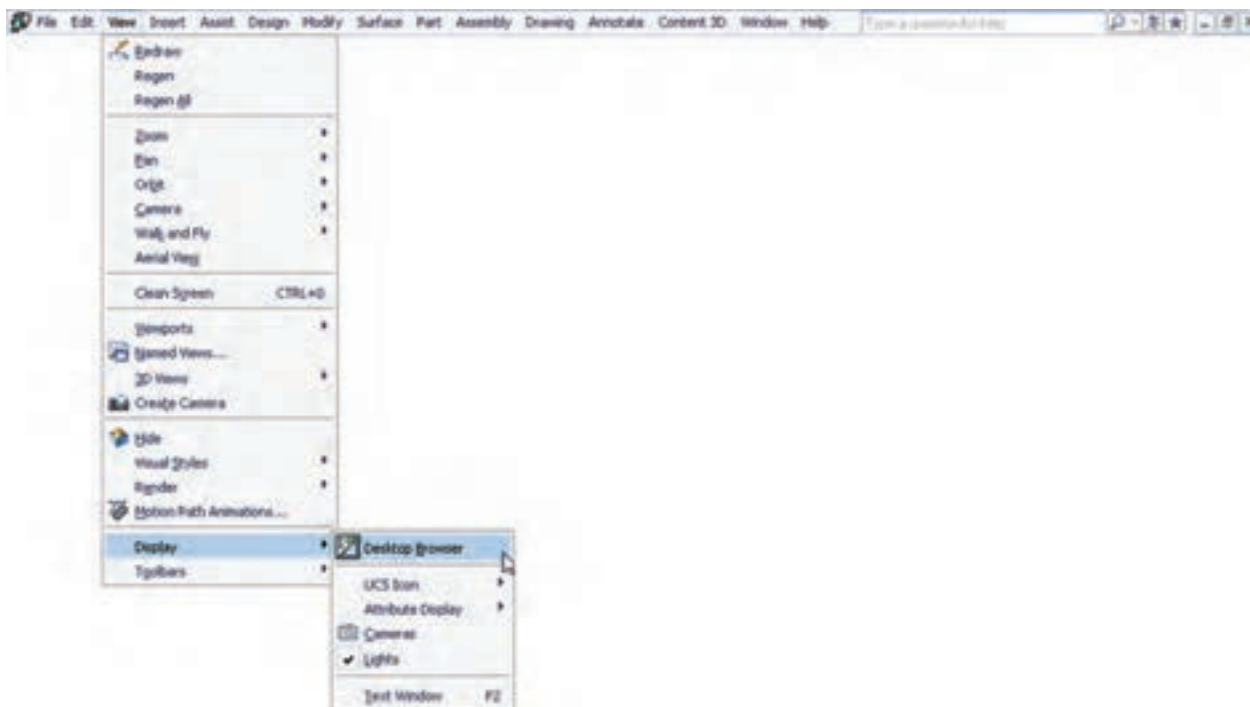

آن در کنار نشانگر ماوس و همچنین توضیح مختصری از دستور در خط وضعیت نمایش داده می‌شود.



◀ **نوار ابزار:** نوارهای ابزار دکمه‌های میانبری برای دسترسی سریع به پرستفاده‌ترین دستورها به صورت دسته‌بندی شده هستند. با نگاه‌داشتن نشانگر ماوس روی آیکن‌های این نوارهای ابزار، نام ابزار و کلید ترکیبی میانبر



با راست کلیک کردن روی هر کدام از نوار ابزارهای موجود، یک منو کرکره‌ای باز می‌شود که می‌توان نوار ابزارهای مورد نیاز را احضار کرد. در این منو روی هر نوار ابزاری کلیک کنید و آن را تیک‌دار کنید، آن نوار ابزار در صفحه ظاهر می‌شود. برای پنهان کردن یک نوار ابزار نیز می‌توان به همین طریق تیک آن را برداشته و آن را حذف کرد. البته با شناور کردن نوار ابزار و کلیک کردن روی دکمه Close نیز می‌توان آن را حذف کرد.

در گوشه‌ی پایین و سمت چپ برخی آیکن‌ها مثلث تیره‌ای وجود دارد که با کلیک کردن روی آن مجموعه ابزارهای مرتبطی نمایش داده می‌شود. مثلاً ابزارهای مرتبط با دستور New Part در تصویر زیر نشان داده شده است.



◀ **نوار وضعیت و مختصات:** این نوار حاوی ابزارهای مفیدی برای ترسیم دقیق است. با نگه داشتن نشانگر ماوس روی هر کدام از دستورها، نام دستور و اطلاعات مختصری از آن موقتاً در نوار وضعیت نمایش داده می‌شود. همچنین با حرکت نشانگر ماوس در صفحه‌ی ترسیم، مختصات لحظه‌ای آن نمایش داده می‌شود.


در مکانیکال دسکتاپ ۲۴ نوار ابزار وجود دارد که در هر کدام دستورهایی متناسب با نام آن نوار آمده است. هر نوار ابزار یک دستگیره دارد که به صورت دو خط برجسته در ابتدای نوار است. می‌توان با درگ کردن این دستگیره نوار ابزار را جابه‌جا کرد.

نوارهای ابزار را به دو صورت شناور و چسبیده می‌توان در پنجره قرار داد. نوارهای ابزار شناور دارای نوار عنوانی هستند که نام نوار ابزار و همچنین دکمه‌ی Close در آن تعبیه شده است. با درگ کردن نوار عنوان نیز می‌توان نوارهای ابزار را جابه‌جا کرد.

زمانی که نوار ابزار شناور باشد اگر نشانگر ماوس را روی لبه‌های مرزی آن ببرید، شکل یک فلش ظاهر می‌شود که می‌توان با درگ کردن آن اندازه‌ی نوار ابزار را تغییر داد.

◀ **پنجره یا خط فرمان:** این پنجره محل تعامل و تبادل اطلاعات بین کاربر و مکانیکال دسکتاپ است. یکی از روش‌های اجرای دستورها تایپ کردن نام دستور در خط فرمان است. ابعاد این پنجره را می‌توان تغییر داد؛ حتی کلاً می‌توان آن را با کلید ترکیبی Ctrl+9 حذف کرد. البته بودن این پنجره و نمایش آن به صورت سه‌خطی مفیدتر است.

و مکانیکال دسکتاپ را مشاهده کنیم.

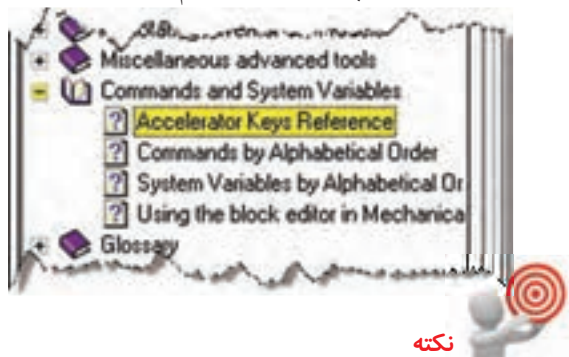

گاهی دیکته‌ی صحیح نام دستوری را نمی‌دانیم. در این حالت، با تایپ کردن حرف اول یا بخشی از نام دستور و زدن کلید Tab، مکانیکال، نام دستورهایی را که با آن حروف شروع می‌شوند پیشنهاد می‌کند.

با هر بار فشار دکمه‌ی Enter یا Space آخرین دستور اجرا شده مجدداً اجرا می‌شود. با اجرای هر دستور، گزینه‌های مربوط به آن در خط فرمان و داخل کروشه نمایش داده می‌شوند. گزینه‌ها مسیری فرعی برای اجرای دستور هستند. مثلاً در درخواست زیر که در دستور Circle است، از ما خواسته می‌شود که شعاع دایره را تعیین کنیم یا با انتخاب گزینه‌ی Diameter قطر دایره را وارد کنیم. برای انتقال به گزینه‌ی دلخواه باید حرف یا حروفی از آن گزینه را که به صورت کاپیتال (حرف بزرگ) نوشته شده است تایپ کنیم. مثلاً برای اجرای گزینه‌ی Diameter باید حرف d را تایپ کنیم و دکمه‌ی اینتر را بزنیم.

Specify radius of circle or
[Diameter] <10.0>:

مقادیر داخل < > مقادیر پیش فرض هستند. مثلاً در مثال بالا اگر بدون وارد کردن هیچ عددی دکمه‌ی اینتر را بزنیم، مکانیکال دسکتاپ عدد ۱۰ را به عنوان شعاع دایره انتخاب می‌کند.

◀ **مرورگر دسکتاپ:** این پنجره در نگاه اول وجه تمایز بین نرم‌افزار مکانیکال دسکتاپ و اتوکد است. این پنجره مانند پالت‌های اتوکد است و می‌توانیم آن را جابه‌جا و شناور کنیم و یا به کناره‌های سمت راست یا سمت چپ بچسبانیم. چنانچه این پنجره در صفحه‌ی ترسیم موجود نبود با استفاده از دکمه‌ی Toggle Browser ON/OFF در نوار ابزار Mechanical Main یا گزینه‌ی Desktop Browser در منوی View>>Display>>Desktop Browser می‌توانیم آن را ظاهر کنیم.



نحوه‌ی اجرای دستورها در مکانیکال دسکتاپ

نحوه‌ی اجرای دستورها در مکانیکال دسکتاپ مانند اتوکد است. به طور کلی، اجرای دستورها به چهار روش انجام می‌شود:

۱. **خط فرمان:** با تایپ کردن نام دستور در خط فرمان و زدن اینتر دستور اجرا می‌شود. برخی دستورها دارای نامی مخفف یا ملخص است که می‌توانیم به جای نام کامل دستور از آن استفاده کنیم. می‌توانیم با استفاده از راهنمای نرم‌افزار (Help>>Mechanical Help Topics) در آدرس زیر مخفف یا ملخص دستورهایی مهم در اتوکد

کادر محاوره‌ای Mechanical Options

با استفاده از Options می‌توانیم استانداردهایی را برای عملیاتی که در مکانیکال دسکتاپ انجام می‌دهیم، تعریف یا تنظیم کنیم. می‌توانیم محیط مکانیکال دسکتاپ را برای عملیات مدل‌سازی، مونتاژ یا نقشه‌کشی سفارشی کنیم. بهتر است، قبل از شروع به طراحی و مدل‌سازی، گزینه‌های پنجره‌ی Options را مطابق با نیاز خود تنظیم کنیم. البته در هر زمانی می‌توانیم به پنجره‌ی Options دسترسی داشته باشیم اما تغییر برخی از گزینه‌ها ممکن است بلافاصله در محیط نرم‌افزار مشاهده نشود و نیاز به شروع مجدد نرم‌افزار داشته باشد.

زبان‌های زیر تنظیمات کلی اتوکد و مکانیکال دسکتاپ را مدیریت می‌کند که در نقشه‌کشی به کمک رایانه با آن آشنا شده‌ایم.

Files- Display - Open and Save - Plot and Publish -
System- User Preferences-Drafting - 3D Modeling
- Selection - Profiles

نُه زبان نیز مخصوص مکانیکال دسکتاپ است که هر کدام را در بخش مربوط به خودش بررسی می‌کنیم.

AM: Standards - AM: Part - AM: Assembly - AM:
Surface - AM: Drawing - AM: Standard Parts -
AM: Shaft - AM: Calculation - AM: Preferences

همه‌ی عناوین این نوزده زبان در پنجره‌ی Options به صورت همزمان دیده نمی‌شود. با استفاده از فلش‌های سمت راست نوار زبان‌ها می‌توانیم به زبان‌هایی که مشاهده نمی‌شوند دسترسی داشته باشیم.

۲. نوار ابزار: بیشتر دستورها دارای آیکنی در یکی از نوارهای ابزار است که با کلیک کردن روی آن، دستور مربوط اجرا می‌شود.


۳. نوار منو: تقریباً همه‌ی دستورها در حداقل یکی از منوهای مکانیکال دسکتاپ دسته‌بندی شده‌اند که با کلیک کردن روی نام آن دستور در منوی مربوط می‌توانیم دستور را اجرا کنیم.

۴. منوی راست کلیک: در مکانیکال دسکتاپ، منوی راست کلیک به صورت ناحیه‌ای عمل می‌کند؛ یعنی با توجه به موقعیت نشانگر ماوس، منوی راست کلیک نیز متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، در هر محیط که باشیم منوی راست کلیک متفاوت خواهد بود. مثلاً با راست کلیک کردن در صفحه‌ی ترسیم (بدون انتخاب موضوع) می‌توانیم به بسیاری از دستوره‌ای مورد نیاز برای کار در آن محیط دسترسی داشته باشیم.




به زبانه‌های مربوطه در پنجره‌ی Options وجود دارد. مثلاً گزینه‌ی Part Options در منوی Part موجب باز شدن زبانه‌ی AM: Part در پنجره‌ی Options می‌شود.

برای باز کردن پنجره‌ی Options از منوی Options >> Assist استفاده می‌کنیم. البته در انتهای منوهای Assembly، Part و Drawing نیز گزینه‌هایی برای دسترسی

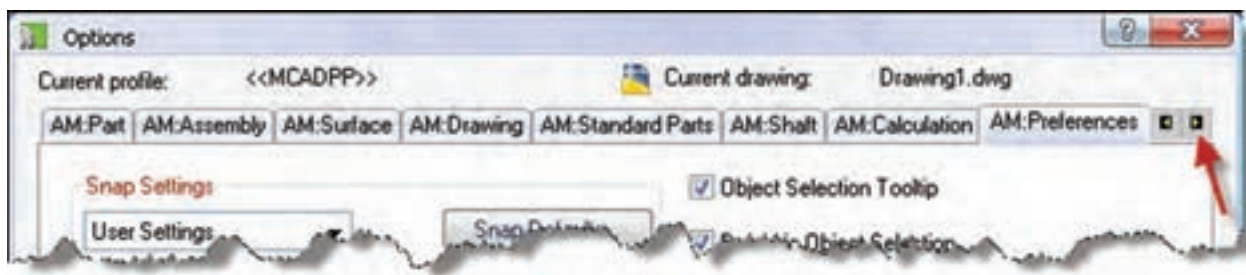


اصول عملیات ترسیم دورنمای طرح


طرح‌های دوبعدی که اصطلاحاً به آن اسکچ یا ترسیمه گفته می‌شود، نقطه‌ی شروع مدل‌سازی قطعات و مجموعه‌هاست. مثلاً برای مدل‌سازی یک مجموعه‌ی اتصال از ترسیم اسکچ زیر شروع می‌کنیم.

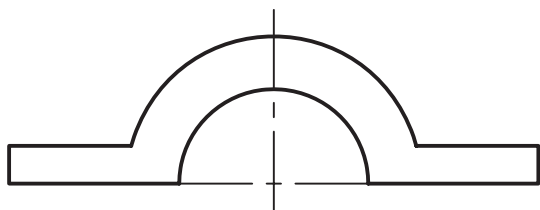

این طرح‌های دوبعدی برای قابل استفاده شدن در ایجاد مدل قطعات باید به پروفایل تبدیل شوند. شکل زیر همان طرح دوبعدی بالا را نشان می‌دهد که با استفاده از یک نمایه‌ی ترسیمی اصلی به مدل یک قطعه تبدیل شده است.

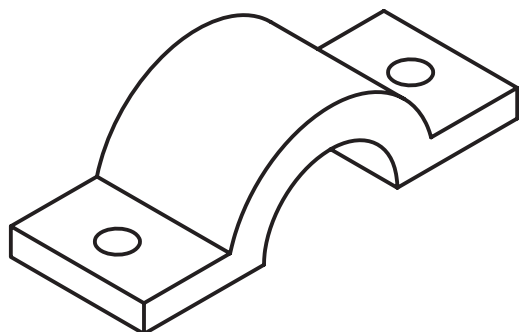

هر مجموعه‌ی مکانیکی از تعدادی قطعه و احیاناً زیرمجموعه تشکیل شده است. هر زیرمجموعه دارای یک یا چند قطعه است. قطعات نیز از تعدادی عملیات طراحی، که به آن‌ها نمایه‌های ترسیمی و موضعی گفته می‌شود، درست شده‌اند. در هر قطعه حتماً یک نمایه‌ی ترسیمی اصلی وجود دارد. نمایه‌های ترسیمی از یک یا چند پروفایل و مسیر ایجاد می‌شود. برای ایجاد پروفایل و مسیر نیاز به ترسیم طرحی ساده یا اسکچ داریم.

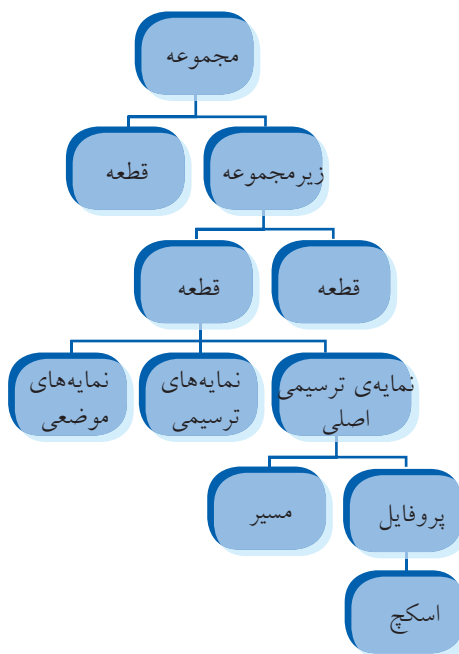

فرایند مدل‌سازی قطعه

فرایند طراحی و مدل‌سازی یک قطعه در مکانیکال دسکتاپ عبارت است از:

۱. انتخاب صفحه‌ی ترسیم
۲. ترسیم اسکچ یا ترسیمه
۳. تبدیل اسکچ به پروفایل
۴. قیدگذاری و اندازه‌گذاری
۵. ایجاد نمایه‌ی ترسیمی اصلی
۶. ایجاد نمایه‌های ترسیمی دیگر (تکرار مراحل ۱ تا ۴ برای هر نمایه‌ی ترسیمی ضروری است)
۷. ایجاد نمایه‌های موضعی (نمایه‌های موضعی نیازی به ترسیم اسکچ ندارند)


نکته

قبل از اقدام به ایجاد اسکچ باید قطعه‌ای را که قصد مدل‌سازی آن را داریم به‌خوبی تجزیه و تحلیل نموده و نمایه‌های ترسیمی و موضعی آن را مشخص کنیم. حجم کلی قطعه با استفاده از نمایه‌ی ترسیمی اصلی ساخته می‌شود. به عبارت دیگر، نمایه‌ی ترسیمی اصلی، روش مدل‌سازی قطعه را تعیین می‌کند.

روش‌های مدل‌سازی پایه که حجم اصلی قطعه را تشکیل می‌دهد عبارت‌اند از:


برجسته کردن پروفایل

در این روش پروفایل با یک اندازه‌ای مشخص به سمت بالا، پایین یا هر دو طرف برجسته می‌شود.

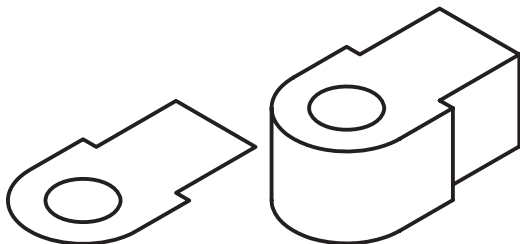

سپس با استفاده از یک نمایه‌ی موضعی سوراخ‌های آن را ایجاد کرده‌ایم.

با افزودن قطعات در یک مجموعه می‌توانیم مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌های مونتاژی ایجاد کنیم.

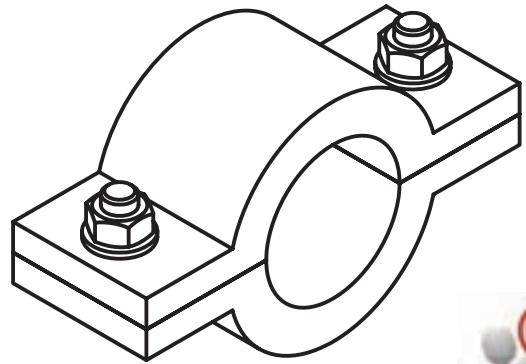

نکته


مکانیکال دسکتاپ دارای دو محیط مدل‌سازی و مونتاژ است.

برای استفاده از محیط مونتاژ که پیش‌فرض مکانیکال است باید از دستور New در منوی File استفاده کنیم. این محیط دارای سه حالت Model برای مدل‌سازی قطعات مختلف، Scene برای ایجاد نقشه‌های انفجاری و Drawing برای ایجاد نقشه‌های دوبعدی است.

برای وارد شدن به محیط مدل‌سازی از دستور New Part File در منوی File استفاده می‌کنیم. این محیط تنها دارای دو حالت Model برای مدل‌سازی و Drawing برای ایجاد نقشه‌های دوبعدی است. بنابراین، چنانچه قصد مدل‌سازی تنها یک قطعه را داریم، از محیط مدل‌سازی استفاده می‌کنیم و اگر بخواهیم همه‌ی قطعات یک مجموعه را مدل‌سازی کنیم و از آن‌ها نقشه‌های ترکیبی به‌وجود آوریم از محیط مونتاژ استفاده می‌کنیم.


دوران دادن پروفایل

در این روش پروفایل حول یک محور با زاویه‌ای مشخص دوران می‌یابد و مدل قطعه را ایجاد می‌کند.

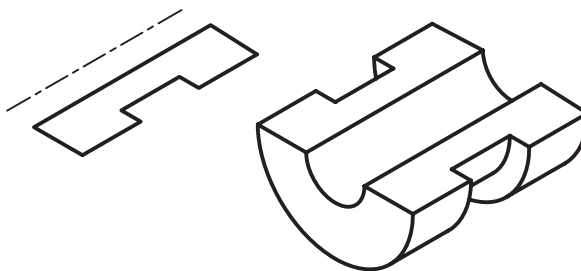


حرکت دادن پروفایل در یک مسیر

در این روش، پروفایل در مسیری مشخص حرکت و مدل قطعه را ایجاد می‌کند. بنابراین، علاوه بر پروفایل، به مسیری دوبعدی یا سه‌بعدی نیز نیاز داریم.

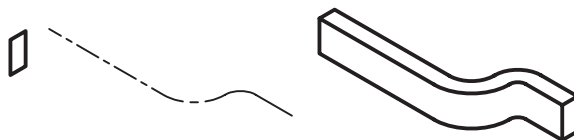

ایجاد مدل بین مقاطع

در این روش می‌توان با ایجاد پروفایل‌های مختلف در فواصل خاص و پر کردن فضای بین آن‌ها مدل قطعه را ایجاد کرد. بنابراین، به چند پروفایل یا نقطه (که فقط در ابتدا و/یا انتهای پروفایل‌ها می‌توانیم استفاده کنیم) نیاز داریم.

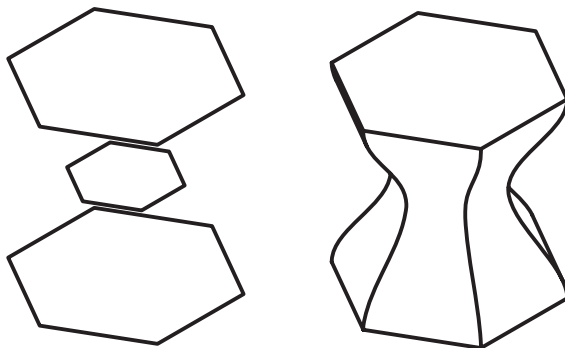

ترسیم طرح اصلی

برای ترسیم طرح اصلی قطعه از دستوره‌های ترسیمی استفاده می‌کنیم. دستوره‌های ترسیمی عمدتاً با دستوره‌های ترسیمی اتوکد یکسان است. در مکانیکال دسکتاپ روش دسترسی به این دستورها عبارت‌اند از:

استفاده از منوی Design

منوی Design جانشین منوی Drawing در اتوکد شده است. استفاده از دستوره‌های این منو مانند استفاده از دستوره‌های اتوکد است.




استفاده از نوار ابزار 2D Sketching

برخی از دستوره‌های پرکاربرد ترسیمی و همین‌طور برخی دستوره‌های ویرایشی و دستوره‌های مورد نیاز برای ایجاد اسکچ و تبدیل آن به پروفایل در نوار ابزار 2D Sketching جمع‌آوری شده است. بنا به اهمیت این نوار ابزار آیکنی برای احضار آن به نام Launches 2D Sketch Toolbar در نوار ابزار Part Modeling تعبیه شده است.




با استفاده از منوی راست کلیک

باشد. طرح‌های تودرتو نیز در صورتی که همدیگر را قطع نکنند و جدا از هم نباشند، می‌توانند به عنوان پروفایل در نظر گرفته شوند. در شکل زیر، ردیف بالا اسکچ‌هایی قابل قبول هستند؛ در صورتی که اسکچ‌های ردیف دوم برای تبدیل به پروفایل مناسب نیستند.

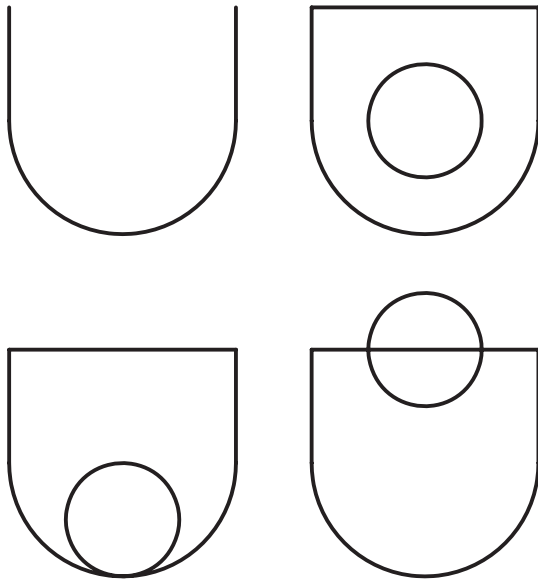

در مرحله‌ی اسکچ یا ترسیمه نیازی نیست تا طرح کاملاً دقیق و مطابق با اندازه ترسیم شود. البته شکل کلی طرح را باید در نظر بگیریم و از ترسیم طرح با اندازه‌هایی بسیار متفاوت نسبت به ابعاد واقعی قطعه خودداری کنیم. سیستم، هنگام تبدیل طرح اصلی به پروفایل به صورت خودکار، خطوط نزدیک به افقی را افقی و خطوط نزدیک به عمودی را عمودی در نظر می‌گیرد. حتی شکاف‌های خیلی باریک را می‌پوشاند و دنباله‌های کوتاه را حذف می‌کند. شکل زیر دو اسکچ را قبل و بعد از تبدیل به پروفایل نشان می‌دهد.

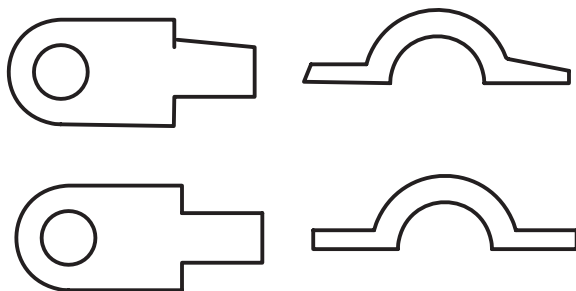

با راست کلیک کردن در پنجره‌ی ترسیم (در حالی که هیچ موضوعی انتخاب نشده باشد) منویی باز می‌شود که دربرگیرنده‌ی دستورهای پرکاربرد به صورت دسته‌بندی شده است. دستورهای ترسیمی در زیرمنوی 2D Sketching قرار دارد.



روش‌های دیگر استفاده از دستورهای ترسیمی تایپ کردن نام دستور یا مخفف آن در پنجره‌ی فرمان است.

نکته

البته، دستورهای مکانیکال دسکتاپ دارای نامی مخصوص به خود هستند که معمولاً با AM شروع می‌شوند. مثلاً نام دستور شماره گذاری قطعات در مکانیکال AMBALLOON است. یکی دیگر از روش‌های اجرای برخی دستورهای مرتبط، استفاده از منوی راست کلیک در مرورگر دسکتاپ است.

تبدیل طرح اصلی به پروفایل

بعد از ترسیم طرح اصلی باید آن را به پروفایل تبدیل کنیم تا مکانیکال آن را بشناسد. طرح اصلی می‌تواند باز یا بسته

ایجاد پروفایل‌های چندگانه

ایجاد پروفایل گروهی با استفاده از موضوع‌های مختلف

Profile

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Profile


Tool bar: 2D Sketching ⇒ Profile 

Righth: Sketch Solving ⇒ Profile

Command: AMPROFILE pp

این دستور در واقع حالت اصلی دستور پروفایل است و زمانی از آن استفاده می‌کنیم که بیش از یک موضوع در ایجاد پروفایل دخیل باشد.

پروفایل‌هایی که از موضوع‌های مختلفی تشکیل شده باشد با استفاده از این دستور ایجاد می‌شوند. مثلاً با ترسیم شکل زیر و تبدیل آن به دو پروفایل می‌توانیم در دو مرحله قطعه‌ی نشان داده شده را مدل‌سازی کنیم.

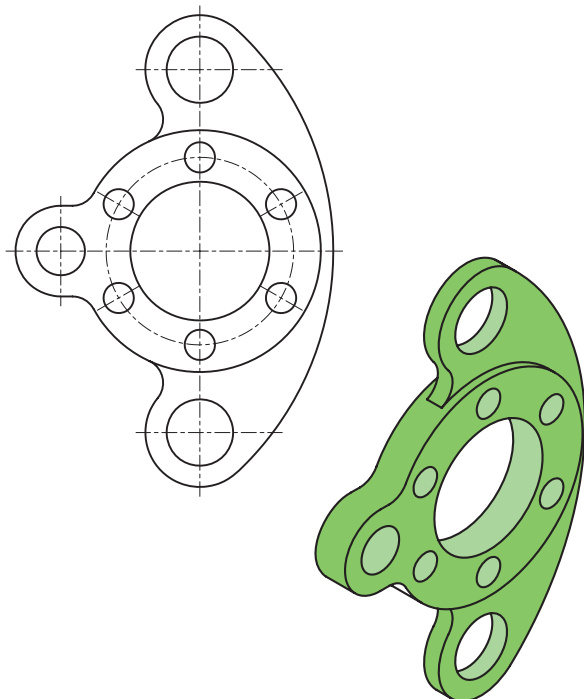


دستورهایی که جهت تبدیل طرح اصلی به پروفایل به کار می‌بریم عبارت‌اند از:

ایجاد پروفایل تکی (آخرین موضوع رسم شده)

ایجاد پروفایل تکی با استفاده از آخرین موضوع ترسیم شده

Single Profile

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Single Profile

Tool bar: 2D Sketching ⇒ Single Profile 

Righth: Sketch Solving ⇒ Single Profile

Command: AMPROFILE

از این دستور زمانی استفاده می‌کنیم که طرح اصلی به صورت یکپارچه ترسیم شده و آخرین موضوع ترسیمی نیز باشد. در این حالت، طرح به صورت خودکار به پروفایل تبدیل می‌شود و نیازی به انتخاب موضوع نداریم.

در هنگام تبدیل اسکیچ به پروفایل مکانیکال دسکتاپ برخی قیدها را به پروفایل می‌افزاید؛ سپس از طریق خط فرمان تعداد قیدها و اندازه‌های مورد نیاز را برای این که پروفایل کاملاً مقید شود به صورت عبارت زیر اعلام می‌کند.

Solved under constrained sketch requiring 1 dimension or constraint.

معنی این عبارت مثالی این است که پروفایل نیاز به یک قید یا اندازه دارد تا کاملاً مقید شود.

نکته



در صورتی که قبلاً طرح خود را در اتوکد ترسیم و ذخیره کرده باشیم می‌توانیم فایل نقشه را در مکانیکال دسکتاپ باز و آن را به پروفایل تبدیل کنیم. یا با استفاده از فرمان ویندوزی Copy در منوی Edit آن را کپی و در مکانیکال دسکتاپ Paste کنیم.

مقید کردن یک طرح و اجرای قیود


همان‌طور که ذکر شد، در هنگام ایجاد پروفایل تعداد قیدهای مورد نیاز در پنجره‌ی فرمان اعلام می‌شود. قید قانونی است که یک جزء را وادار می‌کند تا حالت، موقعیت، راستا، ارتباط یا اندازه‌ی خود را حفظ کند. در مکانیکال دسکتاپ سه نوع قید وجود دارد: هندسی، ابعادی و مونتاژ.

آیا می‌دانید




تعداد روش‌هایی که یک جزء را تغییر می‌دهد درجات آزادی آن جزء می‌نامند. یک ذره در فضا می‌تواند در سه محور حرکت کند و یا حول همین محورها بچرخد. بنابراین دارای شش درجه‌ی آزادی است. یک دایره را می‌توان با تغییر موقعیت مرکز و تغییر

شعاع آن تغییر داد؛ بنابراین، دایره دو درجه آزادی دارد. اگر مرکز دایره را ثابت و شعاع آن را معین کنیم دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد و آن را «کاملاً مقید» می‌نامیم.

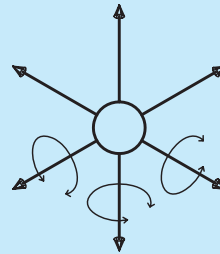

چنانچه اندازه‌ی قیدها روی پروفایل متناسب نیست پنجره‌ی Options و زبانه‌ی AM: Part را باز کنید و در آن روی دکمه‌ی Size Constraint کلیک کنید تا پنجره‌ی Constraint Display Size باز شود. با استفاده از اسلایدر موجود در این پنجره اندازه‌ی قیدها را به اندازه‌ی مورد نیاز در آورید.

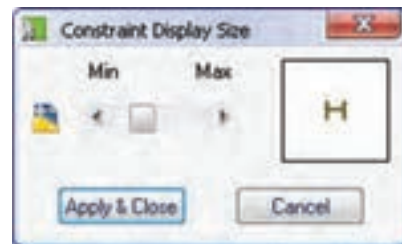


قیدگذاری هندسی

قبل از اعمال هر نوع قیدی باید بتوان قیدهای موجود را مشاهده کرد برای این کار از دستور Show Constraints استفاده می‌کنیم. این دستور در منوی


Part ⇒ 2D Constraints ⇒ Show Constraints

قرار دارد. با کلیک کردن روی آیکن **T1** در نوار ابزار 2D Constraints نیز می‌توانیم قیدهای هندسی موجود را مشاهده کنیم.

البته، هنگام ایجاد اندازه‌گذاری با استفاده از دستور New Dimension نیز قیدهای هندسی قابل مشاهده است.

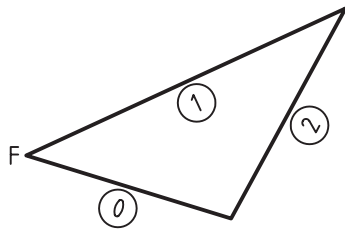

همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود هر جزء دارای یک شماره است که شماره‌گذاری آن‌ها از 0 شروع می‌شود. قیدهای موجود نیز در کنار هر جزء نمایش داده می‌شود. مثلاً حرف H روی خط افقی شکل زیر نمایش قید افقی است و نمایش T1 روی خط عمودی نمایش مماس بودن این خط با جزء شماره‌ی 1 یعنی کمان است.

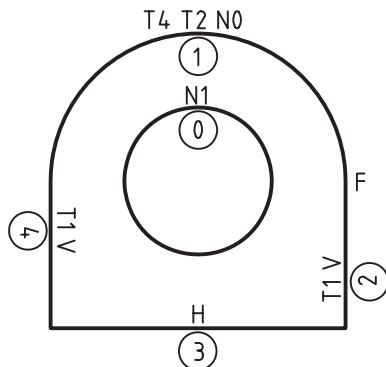


حذف قیدهای ناخواسته


با استفاده از دستور Delete Constraints می‌توانیم قیدهای غیرقابل نیاز را حذف کنیم. هنگام استفاده از این دستور به اعلام تعداد قیدهای مورد نیاز در خط فرمان توجه کنید. با استفاده از گزینه‌ی All می‌توانیم نمای قیدهای هندسی را حذف کنیم. از گزینه‌ی Size نیز برای تغییر اندازه قیدها در پروفایل استفاده می‌کنیم.

قید افقی

با استفاده از گزینه‌ی Horizontal می‌توانیم خط، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحني را افقی کنیم. علامت این قید حرف H است که روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. بیضی یا کمان بیضی بعد از پذیرفتن قید افقی طوری قرار می‌گیرد که راستای قطر بزرگ آن افقی شود. در کثیرالمنحني راستای مماس آن جزئی که قید افقی می‌پذیرد، افقی می‌شود. در شکل زیر جزء شماره‌ی 0 را در اسکچ‌های مختلف قبل و بعد از پذیرفتن قید افقی مشاهده می‌کنیم.

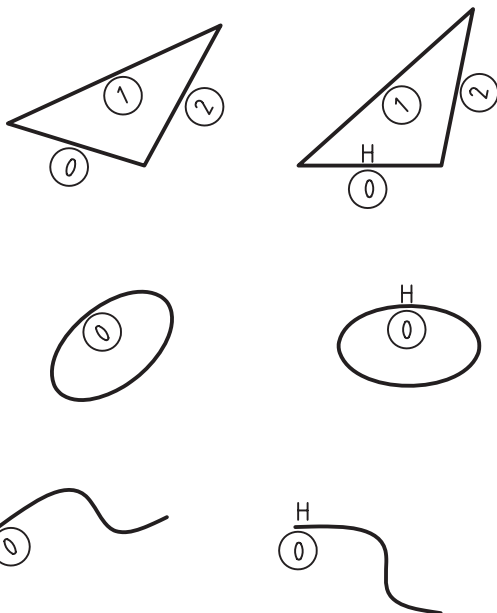

روش‌های دسترسی به انواع قیدهای هندسی عبارت‌اند از: استفاده از منوی Part و انتخاب زیرمنوی 2D Constraints؛ نوار ابزار 2D Constraints؛ و استفاده از منوی راست‌کلیک و انتخاب گزینه‌ی 2D Constraints.

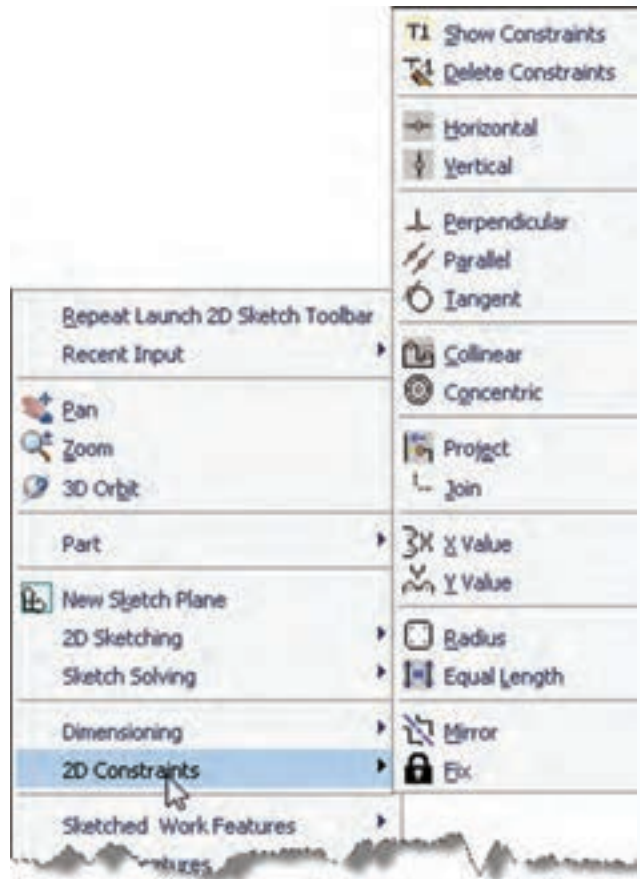

آیا می‌دانید



با استفاده از دستور AMADDCON که تخلص آن JJ است نیز می‌توانیم به صورت خط فرمانی قیدگذاری هندسی انجام دهیم.

```
Command: AMADDCON
Enter an option [Hor/Ver/
PErp/PAR/Tan/CL/CN/PROj/Join/
XValue/YValue/Radius /Length/
Mir/Fix/eXit] <eXit>:
```

قید عمودی


با استفاده از گزینه‌ی Vertical می‌توانیم خط، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را عمودی کنیم. علامت این قید حرف V است که روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. روش استفاده و کاربرد قیدهای افقی و عمودی شبیه است.

دیگر عمود کنیم. علامت این قید حرف L است که همراه با یک عدد که معرف جزئی است که تعامد نسبت به آن انجام شده است، روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً، در شکل زیر، خطوط شماره‌ی 0 و 2 نسبت به خط شماره‌ی 1 عمود شده‌اند. در اجرای این قید جزء اول تغییر می‌کند و جزء دوم ثابت باقی می‌ماند.

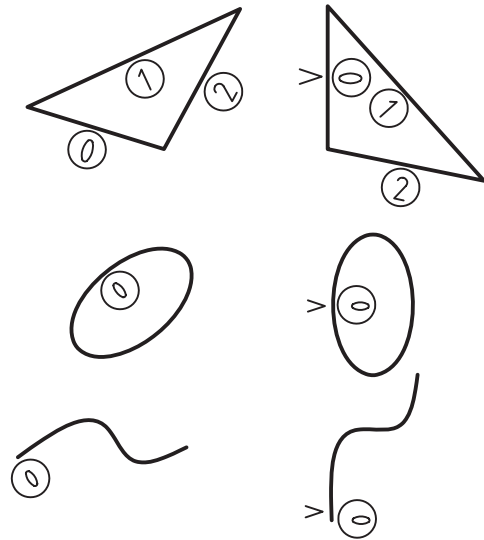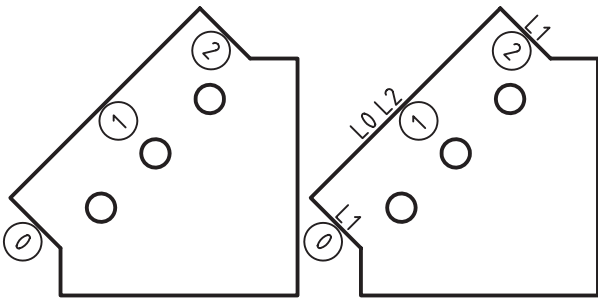

قید موازی

با استفاده از گزینه‌ی Parallel می‌توانیم خط، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را با یک جزء دیگر موازی کنیم. علامت این قید حرف P است که همراه با یک عدد که معرف جزئی است که موازی نسبت به آن انجام شده است، روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر خط شماره‌ی 0 با خط شماره‌ی 2 موازی شده است. در اجرای این قید نیز مانند قید تعامد جزء اول راستای خود را تغییر می‌دهد تا با جزء دوم موازی شود.

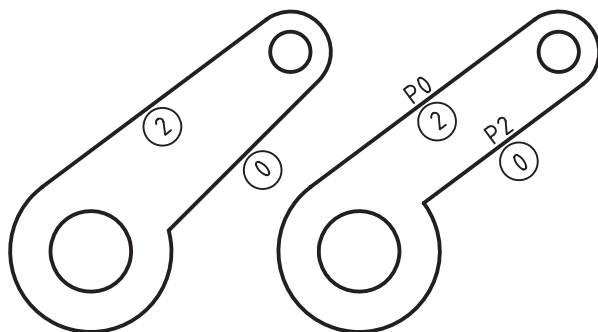

قید فیکس یا قفل کردن

با استفاده از گزینه‌ی Fix می‌توانیم یک نقطه یا کل یک جزء را ثابت کنیم تا با گذاشتن قیدهای دیگر تغییر نکند. علامت این قید حرف F است که روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد.


قیدهای افقی، عمودی و فیکس تنها روی یک جزء به تنهایی اثر می‌گذارد. هر پروفایل باید یک قید فیکس داشته باشد.

قید تعامد

با استفاده از گزینه‌ی Perpendicular می‌توانیم خط، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را نسبت به یک جزء


قید مماس

با استفاده از گزینه‌ی Tangent می‌توانیم خط، دایره، کمان، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را با یک جزء دیگر مماس کنیم. علامت این قید حرف T است که همراه با یک عدد روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً، در شکل زیر، خط شماره‌ی 1 با کمان‌های شماره‌ی 0 و 2 مماس شده است.

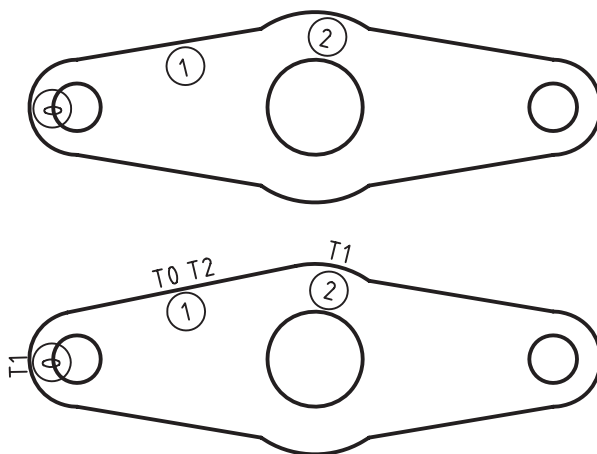


قید هم‌مرکزی

با استفاده از گزینه‌ی Concentric می‌توانیم کمان، دایره، بیضی و نقاط کاری را با هم هم‌مرکز کنیم. علامت این قید حرف N است که همراه با یک عدد که معرف جزئی است که با آن هم‌مرکز شده است روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر دایره‌ی شماره‌ی 3 با کمان شماره‌ی 4 هم‌مرکز شده است.

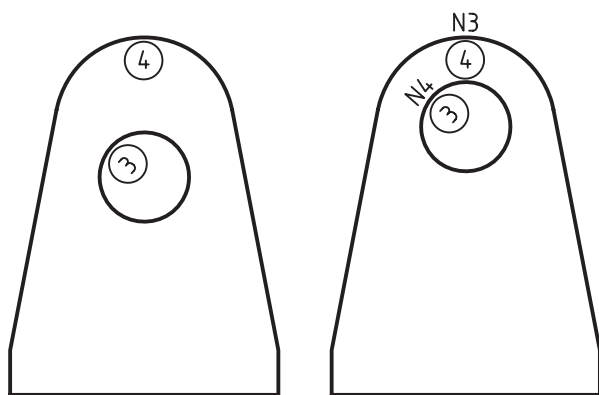


قید هم‌راستایی

با استفاده از گزینه‌ی Collinear می‌توانیم خط، و اجزای کثیرالمنحنی را با یک جزء دیگر هم‌راستا کنیم. علامت این قید حرف C است که همراه با یک عدد که معرف جزئی است که با آن هم‌راستا شده است روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر خط شماره‌ی 0 با خط شماره‌ی 4 هم‌راستا شده است.

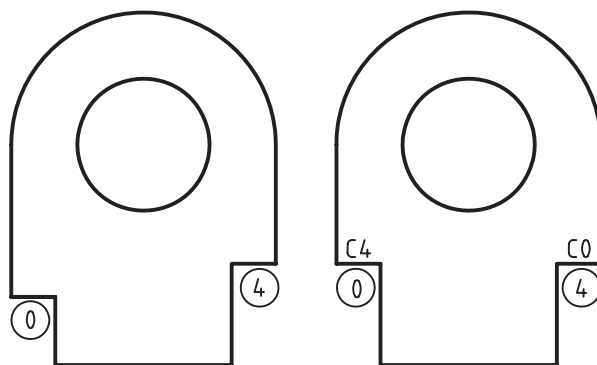

قید تصویر کردن

با استفاده از گزینه‌ی Project می‌توانیم نقاط خط، کمان، دایره، بیضی و کثیرالمنحنی را روی یک جزء دیگر تصویر کنیم. علامت این قید حرف J است که روی جزئی که روی آن تصویر می‌شود قرار می‌گیرد. مثلاً، در شکل زیر، مرکز کمان شماره‌ی 6 روی [امتداد] خط شماره‌ی 4 تصویر شده است.

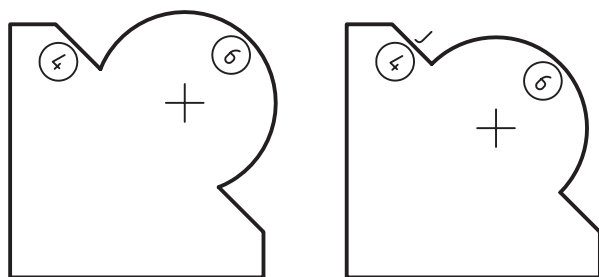




برای انتخاب دایره‌ها نیازی به استفاده از گیره‌های شیئی نیست و کافی است خود دایره‌ها را انتخاب کنیم.


قید هم عرضی

با استفاده از گزینه‌ی Y Value می‌توانیم مختصات Y مرکز دایره و کمان و همچنین نقاط انتهایی خط، کمان و کثیرالمنحنی را با یکدیگر یکسان کنیم. عملکرد این قید مانند قید افقی است و علامت آن حرف Y است که روی اجزائی که با هم هم‌عرض شده‌اند قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر خط شماره‌ی 2 با مرکز دایره‌ی شماره‌ی 0 در راستای افقی قرار گرفته‌اند.

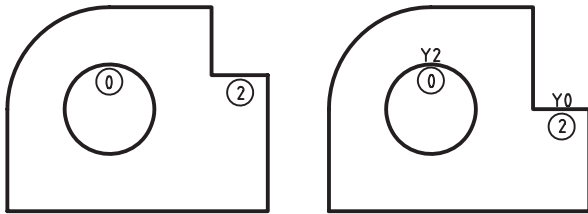


قید هم شعاعی

با استفاده از گزینه‌ی Radius می‌توانیم شعاع دایره‌ها و کمان‌ها را با هم برابر کنیم. علامت این قید حرف R است که روی اجزائی که با هم هم‌شعاع شده‌اند قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر شعاع دایره‌های شماره‌ی 1 تا 3 با شعاع دایره‌ی شماره‌ی 0 و شعاع کمان‌های شماره‌ی 7 تا 9 با شعاع کمان شماره‌ی 6 برابر شده است.

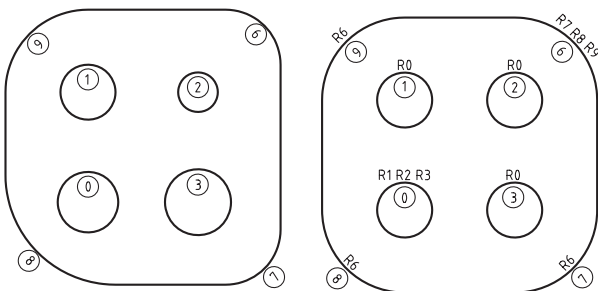


قید اتصال

با استفاده از گزینه‌ی Join می‌توانیم نقاط خط، کمان، دایره، بیضی و کثیرالمنحنی را به یکدیگر متصل کنیم. این قید علامتی ندارد. در شکل زیر نقطه‌ی انتهایی خط شماره‌ی 1 با نقطه‌ی بالای خط شماره‌ی 2 متصل شده است.

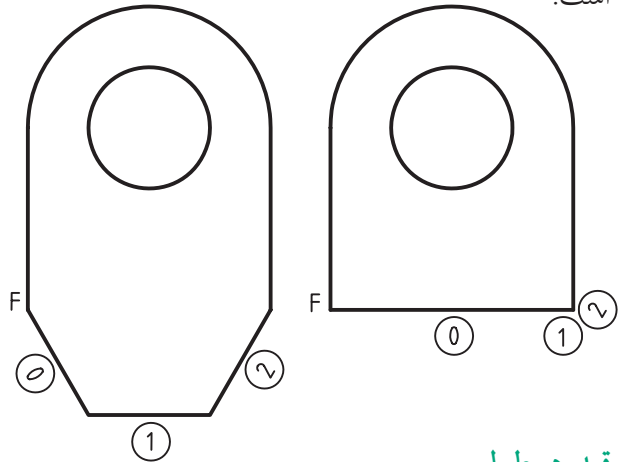


قید هم طولی

با استفاده از گزینه‌ی X Value می‌توانیم مختصات X مرکز دایره و کمان و همچنین نقاط انتهایی خط، کمان و کثیرالمنحنی را با یکدیگر یکسان کنیم. عملکرد این قید مانند قید عمودی است و علامت آن حرف X است که روی اجزائی که با هم هم‌طول شده‌اند قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر مرکز دایره‌های شماره‌ی 8 و 9 در راستای عمودی قرار گرفته‌اند.

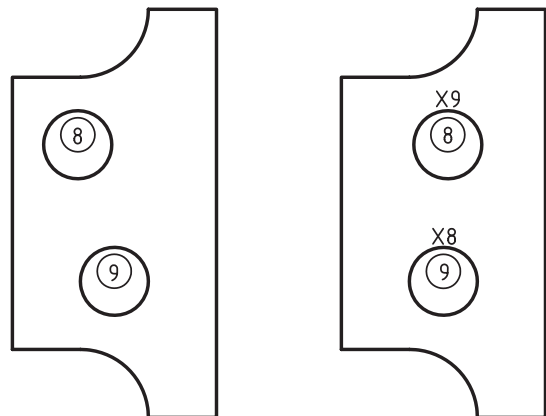

قید تساوی طول


با استفاده از گزینه‌ی Equal Length می‌توانیم طول خطوط و اجزاء کثیرالمنحنی را با هم یکسان کنیم. علامت این قید حرف E است که روی خطوطی که طول آنها با هم مساوی شده است قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر طول خط شماره‌ی 9 با طول خط شماره‌ی 1 و طول خط شماره‌ی 4 با طول خط شماره‌ی 0 برابر شده است.

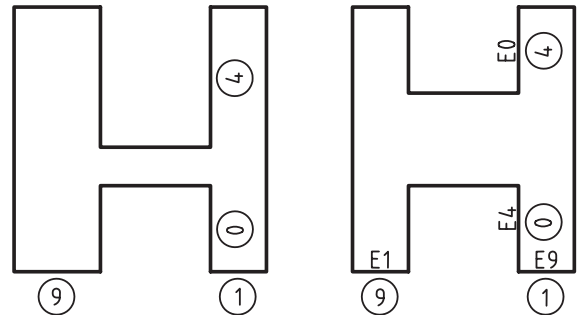

قید تقارن

با استفاده از گزینه‌ی Mirror می‌توانیم اجزای مختلف یک اسکچ را نسبت به یک خط تقارن متقارن کنیم. خط تقارن باید بخشی از اسکچ باشد. در صورت نیاز می‌توان از Construction Line در ایجاد اسکچ استفاده کرد. علامت این قید حرف M است که به صورتی که در شکل زیر نشان داده شده است روی اجزاء متقارن و خط تقارن قرار می‌گیرد. در این شکل خط شماره‌ی 2 نسبت به خط تقارن شماره‌ی 0 با خط شماره‌ی 1 متقارن شده است.

با اجرای قید تقارن هیچ جزء جدیدی ایجاد نمی‌شود. بنابراین، باید همه‌ی اجزاء در اسکچ موجود باشد و این قید تنها آنها را متقارن می‌سازد.

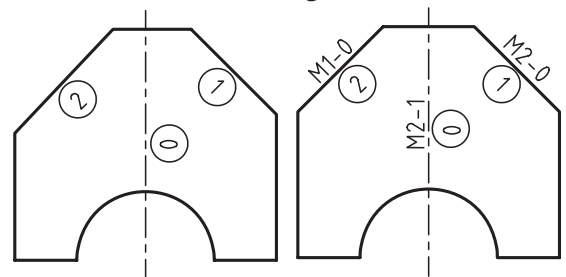

نکته

چنانچه هنگام قیدگذاری با مشکل روبه‌رو شدید و قید مورد نظر اعمال نشد، احتمالاً جزء اول دارای قیدی است که مانع حرکت آن می‌شود. بهتر است ترتیب انتخاب اجزاء را عوض کنید یا قید مورد نظر را حذف و مجدداً قیدگذاری کنید.

اندازه‌گذاری یک پروفایل یا قیدگذاری ابعادی

اندازه‌گذاری نیز نوعی قیدگذاری است. این قیدها طول، فاصله، زاویه، قطر و شعاع اجزاء را تعیین می‌کنند.

آیا می‌دانید


در مکانیکال دسکتاپ سه نوع اندازه‌گذاری وجود دارد: پارامتریک که می‌تواند ابعاد و موقعیت قطعه را کنترل کند؛ رفرنس که تغییری در قطعه ایجاد نمی‌کند اما تغییرات آن را منعکس می‌کند؛ و مشارکتی که نه توانایی کنترل قطعه را دارد و نه تغییرات آن را منعکس می‌کند. اندازه‌هایی که با دستورهای اتوکد درج می‌شود مشارکتی هستند.

اندازه‌گذاری پارامتریک با استفاده از دستور New Dimension

در مکانیکال دسکتاپ برای اندازه‌گذاری پارامتریک از دستور New Dimension استفاده می‌کنیم. این دستور تنها در محیط مدل‌سازی و برای ایجاد اندازه‌گذاری پارامتریک فعال است.


مراحل اندازه‌گذاری زاویه‌ای

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.
 ۲. در نزدیکی وسط ضلع اول کلیک می‌کنیم.
 ۳. در نزدیکی وسط ضلع دوم کلیک می‌کنیم.
 ۴. جایی که می‌خواهیم عدد اندازه‌گذاری قرار گیرد، کلیک می‌کنیم.
 ۵. عدد اندازه‌ی مورد نظر را تایپ یا با ایتتر کردن تأیید می‌کنیم.
- از گزینه‌ی aNgle نیز می‌توانیم برای اندازه‌گذاری زاویه‌ای استفاده کنیم.

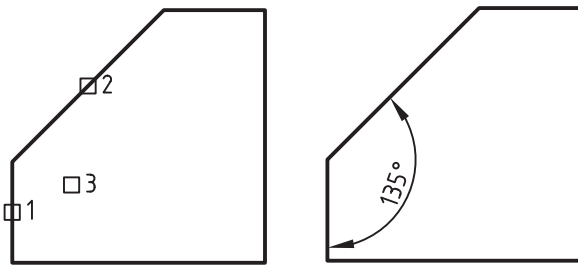

مراحل اندازه‌گذاری موازی


۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.
۲. روی خط اول کلیک می‌کنیم.
۳. روی خط دوم کلیک می‌کنیم.
۴. جایی که می‌خواهیم عدد اندازه‌گذاری قرار گیرد، کلیک می‌کنیم.
۵. گزینه‌ی Par را با تایپ کردن حرف P انتخاب می‌کنیم.
۶. عدد اندازه‌ی مورد نظر را تایپ یا عدد جاری را با ایتتر کردن تأیید می‌کنیم.

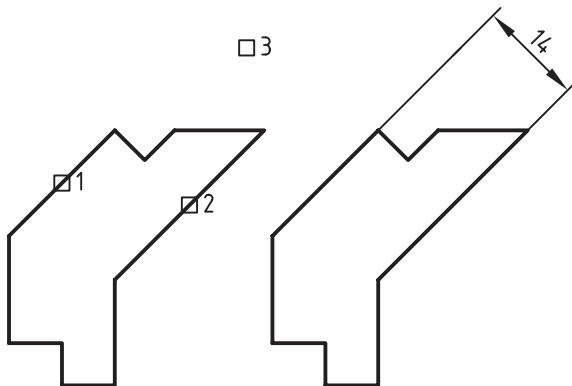

هنگام استفاده از این دستور قیدهای هندسی روی پروفایل قابل مشاهده هستند که به تصمیم‌گیری برای تعیین اندازه‌ها کمک می‌کند.

اندازه‌گذاری پارامتریک New Dimension

Menu: Part ⇒ Dimensioning ⇒ New Dimension

Tool bar: 2D Constraints ⇒ New Dimension 

Rigth: Dimensioning ⇒ New Dimension

Command: AMPARDIM ii

Select first object:
Select second object or place dimension:


Enter dimension value or
[Undo/Hor/Ver/Align/Par/aNgle/Ord /Diameter/pPlace] <xx>:

مراحل اندازه‌گذاری خطوط افقی و عمودی، شعاع کمان و قطر دایره

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.
۲. روی موضوع کلیک می‌کنیم.
۳. جایی که می‌خواهیم عدد اندازه‌گذاری قرار گیرد، کلیک می‌کنیم.
۴. عدد اندازه‌ی مورد نظر را تایپ یا عدد جاری را با ایتتر کردن تأیید می‌کنیم.




از همین روش برای اندازه‌گذاری مایل نیز می‌توانیم استفاده کنیم. اما باید توجه داشته باشیم هنگام انتخاب خط، در نزدیکی وسط آن کلیک کنیم.

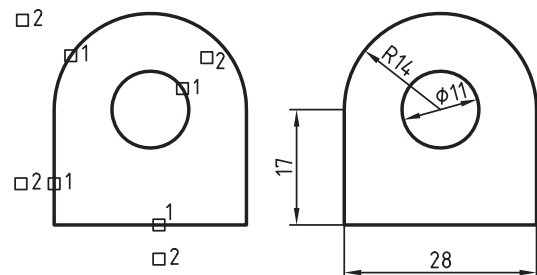


مراحل اندازه‌گذاری مختصاتی

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.
 ۲. روی خط عمودی کلیک می‌کنیم.
 ۳. در جایی پایین خط کلیک می‌کنیم.
 ۴. اندازه‌ی مختصاتی صفر درج می‌شود، آن را تأیید می‌کنیم.
 ۵. روی موضوع دوم کلیک می‌کنیم.
 ۶. عدد اندازه‌ی مورد نظر را تایپ یا عدد جاری را با اینتر کردن تأیید می‌کنیم.
 ۷. مراحل ۵ و ۶ را تا آخر کار تکرار می‌کنیم.
- برای مختصات عمودی نیز کافی است ابتدا خط افقی را انتخاب کنیم. گزینه‌ی Ord نیز برای همین نوع اندازه‌گذاری به کار می‌رود.

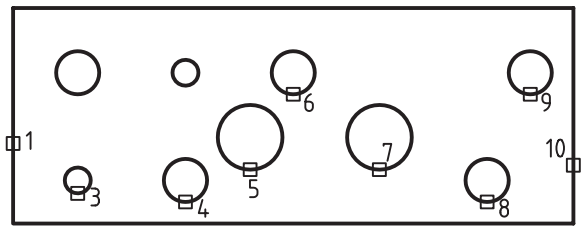

□2

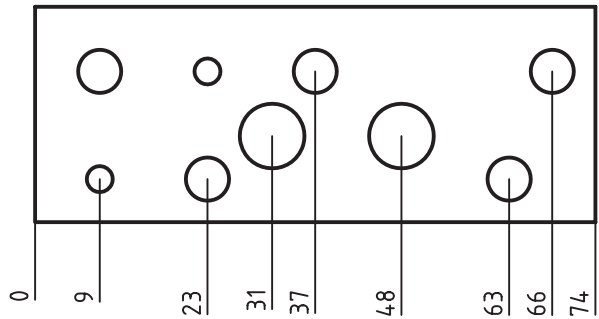


مراحل اندازه‌گذاری بین دو موضوع

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.
۲. روی موضوع اول کلیک می‌کنیم.
۳. روی موضوع دوم کلیک می‌کنیم.
۴. جایی که می‌خواهیم عدد اندازه قرار گیرد کلیک می‌کنیم.

۵. عدد اندازه‌ی مورد نظر را تایپ یا عدد جاری را با اینتر کردن تأیید می‌کنیم.

۶. همین فرایند را برای بقیه‌ی اندازه‌ها تکرار می‌کنیم.

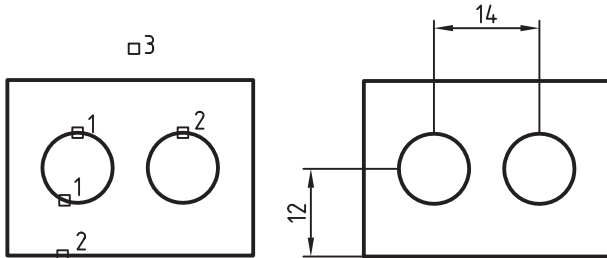


ویرایش پروفایل

بعد از ایجاد پروفایل و احتمالاً استفاده از آن در مدل‌سازی قطعه ممکن است نیاز به ویرایش آن داشته باشیم. برای این کار، چنانچه در حالت ویرایش اسکچ نباشیم، روی پروفایل مورد نظر در مرورگر دسکتاپ دوبار کلیک می‌کنیم یا گزینه‌ی Edit Sketch را از منوی راست کلیک انتخاب می‌کنیم.



این عمل موجب می‌شود تا پروفایل با همه‌ی اندازه‌های خود به نمایش درآید. در این حالت، آن نمایه‌ای که از پروفایل مورد نظر استفاده کرده است به رنگ زرد نمایش داده می‌شود که نشانه‌ی نیاز قطعه برای به‌روز شدن است.

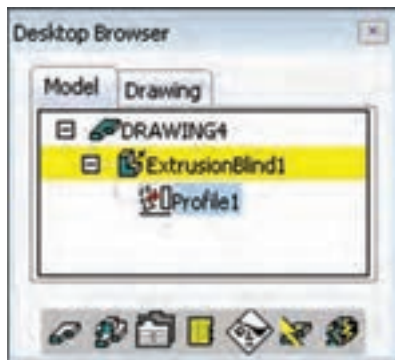

از دستور Append که در واقع گزینه‌ای از دستور AMRSOLVESK نیز هست زمانی استفاده می‌شود که جزء جدیدی به پروفایل افزوده شده باشد و بخواهیم آن را مجدداً به مکانیکال بشناسانیم. بعد از اجرای دستور Append اجزاء پروفایل هایلایت می‌شود و ما باید اجزاء جدیدی را که می‌خواهیم به پروفایل اضافه شود را انتخاب کنیم.

تبدیل نقشه‌های دوبعدی اتوکد به پروفایل‌های مکانیکال دسکتاپ

همان طور که مشاهده کردیم ترسیم اسکچ عمدتاً با استفاده از دستورهای اتوکدی مکانیکال دسکتاپ صورت می‌پذیرد. گاهی ترسیمات دوبعدی را قبلاً در اتوکد ترسیم کرده‌ایم و می‌خواهیم از آن‌ها در ایجاد پروفایل استفاده کنیم. روش تبدیل این نوع ترسیمات به شرح زیر است: از آنجایی که نوع فایل اتوکد و مکانیکال مشترک است به راحتی می‌توانیم فایل اتوکدی را در مکانیکال دسکتاپ باز کنیم (Open) و با استفاده از دستور Profile موضوع‌های دوبعدی مورد نظر را به پروفایل تبدیل کنیم.

اگر اسکچ مورد نظر بخشی از یک فایل بزرگ در اتوکد باشد می‌توانیم آن را انتخاب و با استفاده از دستورهای Cut یا Copy در منوی Edit آن را در کلیپ‌برد ویندوز ذخیره کنیم و در محیط مکانیکال دسکتاپ با استفاده از دستور Paste در منوی Edit آن را در صفحه‌ی ترسیم درج کنیم.

اکنون می‌توانیم ویرایش‌های مورد نظر را روی پروفایل اعمال کنیم. چنانچه حین ویرایش ساختار پروفایل تغییری نکند و صرفاً شکل و ابعاد آن تغییر کند کافی است بعد از اعمال تغییرات روی آیکن Update Part (آیکن دوم از سمت راست در پایین مرورگر دسکتاپ) کلیک کنیم تا تغییرات در پروفایل و مدل اعمال شود.

چنانچه تغییرات اعمال‌شده ساختار پروفایل را تغییر دهد، یعنی جزئی به پروفایل اضافه شود یا جزئی از آن کم شود، قبل از استفاده از Update Part باید پروفایل را مجدداً به سیستم بشناسانیم. برای این کار از دستورهای Append و Re-Solve در منوی راست کلیک استفاده کنیم.

آیا می‌دانید




با اجرای دستور Re-Solve می‌توانیم تعداد قیدهای مورد نیاز را نیز در خط فرمان مشاهده کنیم.

شناسایی مجدد پروفایل‌های تغییر یافته

Re-Solve

Menu: Part⇒SKetch Solving⇒Re-Solve

Tool bar: 2D Constraints⇒Re-Solve 
2D Sketching⇒Re-Solve

Rigth: Re-Solve ⇔ Sketch Solving


Command: AMRSOLVESK

Enter an option [Append/Solve sketch]<Solve sketch>:

دستور کار شماره ۱

ایجاد یک پروفایل کاملاً مقید


(۱۲۰ دقیقه)

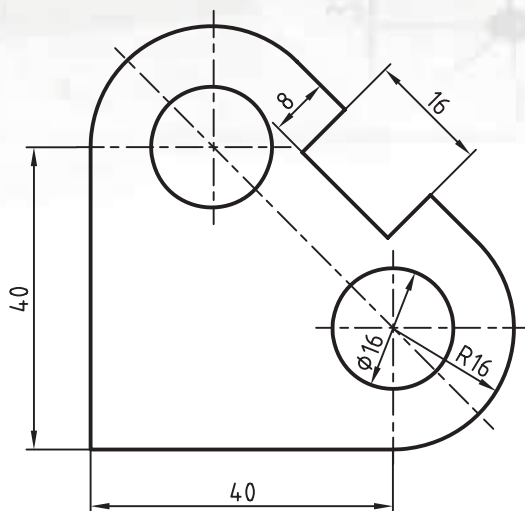

مراحل ترسیم

۱. با استفاده از دستورهای ترسیمی و ویرایشی شکل کلی پروفایل را به صورت تقریبی ترسیم کنید.
۲. کل شکل را انتخاب کنید و در خط فرمان pp را تایپ کنید.
۳. کنید و اینتر بزنید تا اسکیچ به یک پروفایل تبدیل شود. با استفاده از دستور Delete Constraints تمام قیدهای اضافه را حذف کنید. (ممکن است برخی از قیدها لازم باشد اما به جهت اطمینان و آموزش بهتر است با استفاده از گزینه All همه قیدها حذف شود).
۴. گوشه پایین سمت چپ را فیکس کنید. قید Fix را اجرا و روی گوشه‌ی پایین سمت چپ کلیک کنید.
۵. قید Horizontal را اجرا و خط افقی را انتخاب کنید تا قید افقی به آن نسبت داده شود.
۶. قید Vertical را اجرا و خط عمودی را انتخاب کنید تا قید عمودی به آن نسبت داده شود.

۱. با استفاده از دستورهای ترسیمی و ویرایشی شکل کلی پروفایل را به صورت تقریبی ترسیم کنید.

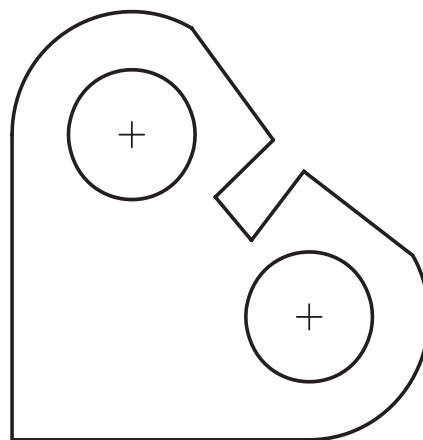

۲. کل شکل را انتخاب کنید و در خط فرمان pp را تایپ


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



۱۵. دستور **New Dimension** را اجرا کنید و خط عمودی را انتخاب و سمت راست آن برای درج عدد اندازه کلیک کنید. پس از نمایش عدد اندازه عدد ۴۰ را تایپ و اینتر کنید.
۱۶. مانند مرحله‌ی قبل خط مایل کف شیار را انتخاب و بالای آن برای درج عدد اندازه کلیک کنید. گزینه‌ی **Align** را از منوی راست کلیک انتخاب کنید تا اندازه به صورت موازی شیار درج شود. پس از نمایش عدد اندازه عدد ۱۶ را تایپ و اینتر کنید.
۱۷. روی یکی از دایره‌ها و خارج آن برای درج عدد اندازه کلیک کنید. پس از نمایش عدد اندازه عدد ۱۶ را تایپ و اینتر کنید تا اندازه‌ی قطر دایره درج شود.
۱۸. روی یکی از کمان‌ها کلیک و شعاع آن را به اندازه‌ی ۱۶ درج کنید.
۱۹. یکی از دیواره‌های شیار را انتخاب و بالای آن برای درج عدد اندازه کلیک کنید. با تایپ کردن حرف **A** گزینه‌ی **Align** را انتخاب کنید تا اندازه به صورت موازی شیار درج شود. پس از نمایش عدد اندازه عدد ۸ را تایپ و اینتر کنید.
۲۰. دستور **Resolve >> Sketch Solving** را از منوی راست کلیک اجرا و به پیغامی که در خط فرمان درج می‌شود دقت کنید. این پیغام نشانه‌ی کاملاً مقید بودن پروفایل است.
- Solved fully constrained sketch.
۲۱. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


۷. قید **Tangent** را اجرا و خط عمودی و کمان بالا را انتخاب کنید تا قید مماس بین آن‌ها اعمال شود.
۸. بین کمان بالا و خط مایل و بین کمان پایین و خط مایل و همین‌طور بین خط افقی و کمان نیز قید مماس اعمال کنید.
۹. با استفاده از قید **Concentric** دایره‌ی بالا را با کمان بالا و دایره‌ی پایین را با کمان پایین هم‌مرکز کنید.
۱۰. قید **Collinear** را اجرا و دو خط مایل مماس را به ترتیب انتخاب کنید تا قید هم‌راستایی بین آن‌ها اعمال شود.
۱۱. با استفاده از قید **Parallel** خط کف شیار را با خط مایل مماس موازی کنید.
۱۲. با استفاده از قید **Perpendicular** خطوط دیواره‌ی شیار را با خط کف آن عمود کنید.
۱۳. قید **Equal Length** را اجرا و دو خط افقی و عمودی را به ترتیب انتخاب کنید تا قید هم‌طول‌ی بین آن‌ها اعمال شود. همین قید را بین خطوط مایل مماس نیز اجرا کنید.
۱۴. با استفاده از قید **Radius** کمان‌های مماس را با یکدیگر هم‌شعاع کنید. همین قید را بین دو دایره نیز اجرا کنید تا آن‌ها نیز هم‌اندازه شوند. در این مرحله پروفایل به صورت زیر مشاهده می‌شود.

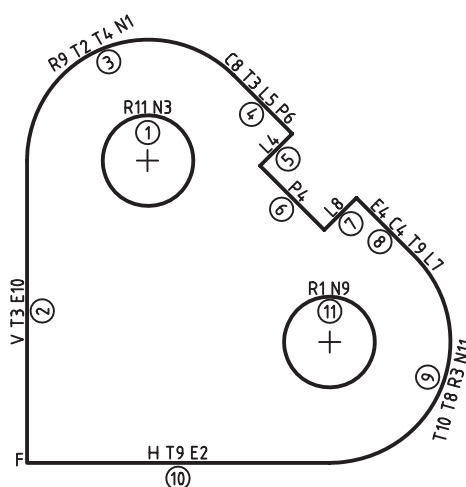

دستور کار شماره ۲

ایجاد یک پروفایل مقید

(۹۰ دقیقه)

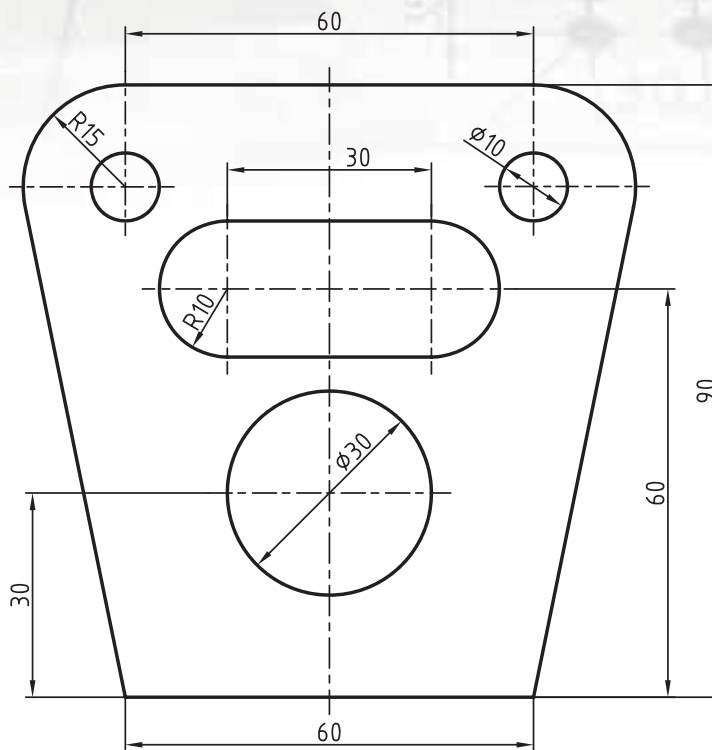

مراحل ترسیم

۱. ابتدا اسکچ را با استفاده از دستوره‌های Arc ، Line ، Circle ترسیم و در صورت نیاز با استفاده از دستوره‌های Fillet یا Trim تکمیل کنید. خط تقارن را با استفاده از Construction Line ترسیم کنید.
۲. کل اسکچ را انتخاب و با استفاده از دستور Profile آن را به یک پروفایل تبدیل کنید.
۳. مانند دستور کار شماره ۱ قیدهای اضافه را حذف کنید و قیدهای مورد نیاز را به پروفایل اضافه کنید.
۴. پروفایل را اندازه‌گذاری کنید.
۵. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

دستور کار شماره‌ی ۳

تبدیل یک ترسیم اتوکد به پروفایل مکانیکال دسکتاپ

(۹۰ دقیقه)

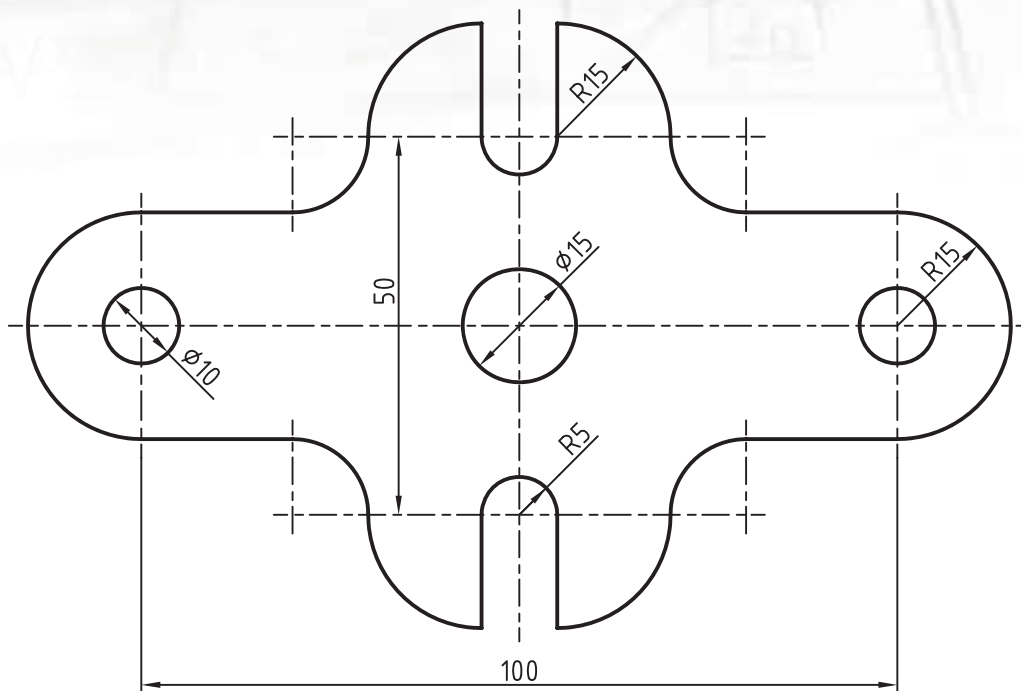

مراحل ترسیم

۱. طرح را در محیط دوبعدی اتوکد ترسیم کنید.
۲. فایل را به نامی دلخواه در دسکتاپ ذخیره کنید و از اتوکد خارج شوید.
۳. در مکانیکال با استفاده از دستور Open فایل مذکور را باز کنید.
۴. مانند دستور کار شماره‌ی ۱ اسکیچ را به پروفایل تبدیل و آن را کاملاً مقید کنید.
۵. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



ارزشیابی پایانی











◀ نظری

۱. برای استفاده از محیط مونتاژ از چه دستوری استفاده می‌شود؟
الف) Scene (ب) New
ج) New Part File (د) Drawing
۲. چنانچه قصد مدل‌سازی تنها یک قطعه را داشته باشیم از کدام محیط استفاده می‌کنیم؟
الف) مدل‌سازی (ب) مونتاژ
ج) Scene (د) Drawing
۳. جلو برخی دستورها سه نقطه (...) قرار دارد، این معرف چیست؟
الف) آن دستور دارای یک زیرمنو است. (ب) راهی میان‌بر برای اجرای آن دستور است.
ج) اجرای آن دستور به صورت یک پنجره. (د) با نگه داشتن آن برخی از حروف نام منوها زیرخط‌دار می‌شوند.
۴. در اجرای قید تعامد کدام جزء ثابت می‌ماند و کدام جزء عمود می‌شود؟
الف) جزء اول ثابت باقی می‌ماند. (ب) جزء دوم ثابت باقی می‌ماند
ج) تفاوتی نمی‌کند. (د) هر کدام از اجزاء که به راستای افقی یا عمودی نزدیک‌تر بود ثابت باقی می‌ماند.
۵. آیا در روش ایجاد مدل بین مقاطع می‌توان از نقطه استفاده کرد؟
الف) بله، تفاوتی بین نقطه و پروفایل‌های دیگر نیست.
ب) خیر، به هیچ عنوان.
ج) تنها در ابتدا و/یا انتها.
د) تنها از یک نقطه می‌توان استفاده کرد.
۶. روش‌های مدل‌سازی پایه که حجم اصلی قطعه را تشکیل می‌دهد نام ببرید.
۷. دوران دادن پروفایل را تعریف کنید.
۸. روش‌های دسترسی به دستوره‌های ترسیمی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
۹. دستوره‌های اصلی مکانیکال دسکتاپ عمدتاً با چه حروفی شروع می‌شوند؟
۱۰. آیا می‌توان اسکچ‌های باز را نیز به پروفایل تبدیل کرد؟ توضیح دهید.


۱۱. pp تخلص چه دستوری است؟
۱۲. قید را تعریف کنید.
۱۳. در مکانیکال دسکتاپ چند نوع قید هندسی داریم؟ نام ببرید.
۱۴. چنانچه روی مرکز یک دایره قید فیکس اعمال شود، چند درجه آزادی آن سلب می‌شود؟
۱۵. چگونه می‌توان قیدهای موجود روی پروفایل را مشاهده کرد؟
۱۶. قید هم‌مرکزی را توضیح دهید.
۱۷. چنانچه بخواهیم دو دایره را در راستای عمودی قرار دهیم از چه نوع قیدی استفاده می‌کنیم؟
۱۸. تفاوت اندازه‌گذاری پارامتریک با اندازه‌گذاری غیر پارامتریک چیست؟
۱۹. یک پروفایل استفاده شده را چگونه می‌توان ویرایش کرد؟
۲۰. چنانچه جزئی به پروفایل اضافه شود چگونه آن را به مکانیکال می‌شناسانیم؟

عملی ◀

۱. اسکچ‌های زیر را ایجاد کنید، و بعد از تبدیل به پروفایل آن‌ها را قیدگذاری هندسی نمایید. (۹۰ دقیقه)
هنگام تبدیل به پروفایل تحقیق کنید که برای کاملاً مقید شدن پروفایل به چند قید هندسی و ابعادی نیاز است.

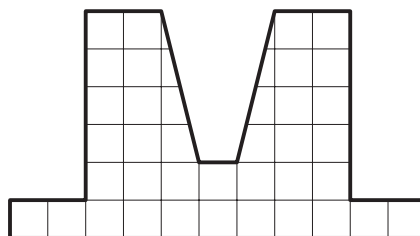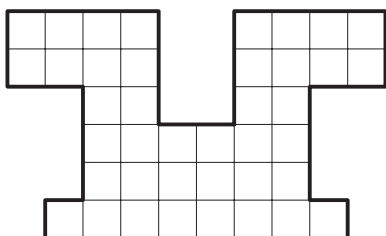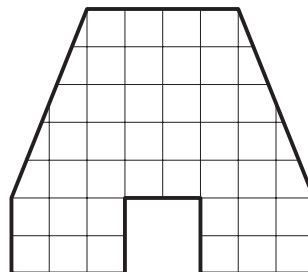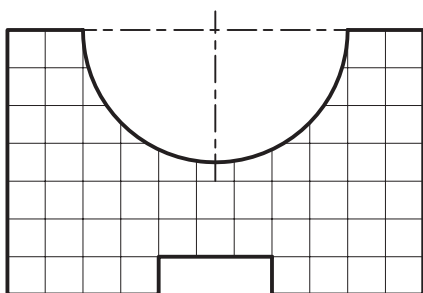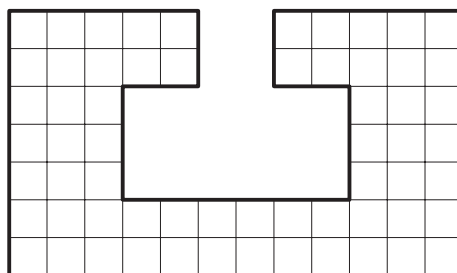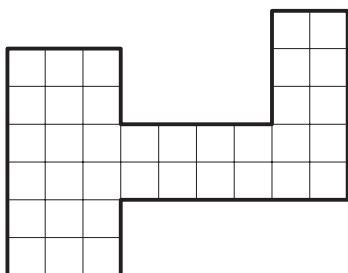
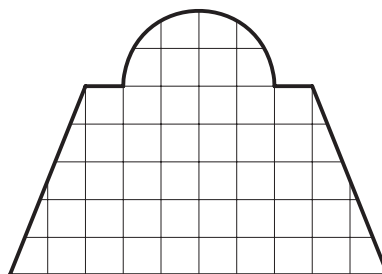
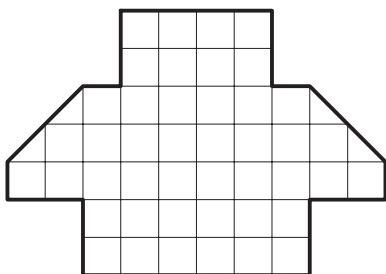
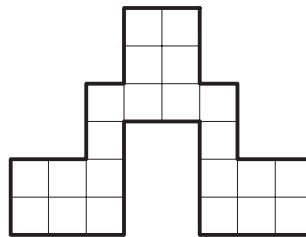
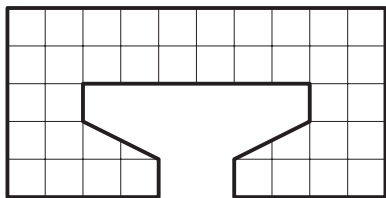


۲. اسکچ‌های زیر را ایجاد کنید، و بعد از تبدیل به پروفایل آن‌ها را اندازه‌گذاری نمایید. (۹۰ دقیقه)
 هنگام تبدیل به پروفایل تحقیق کنید که برای کاملاً مقید شدن پروفایل به چند قید هندسی و ابعادی نیاز است.

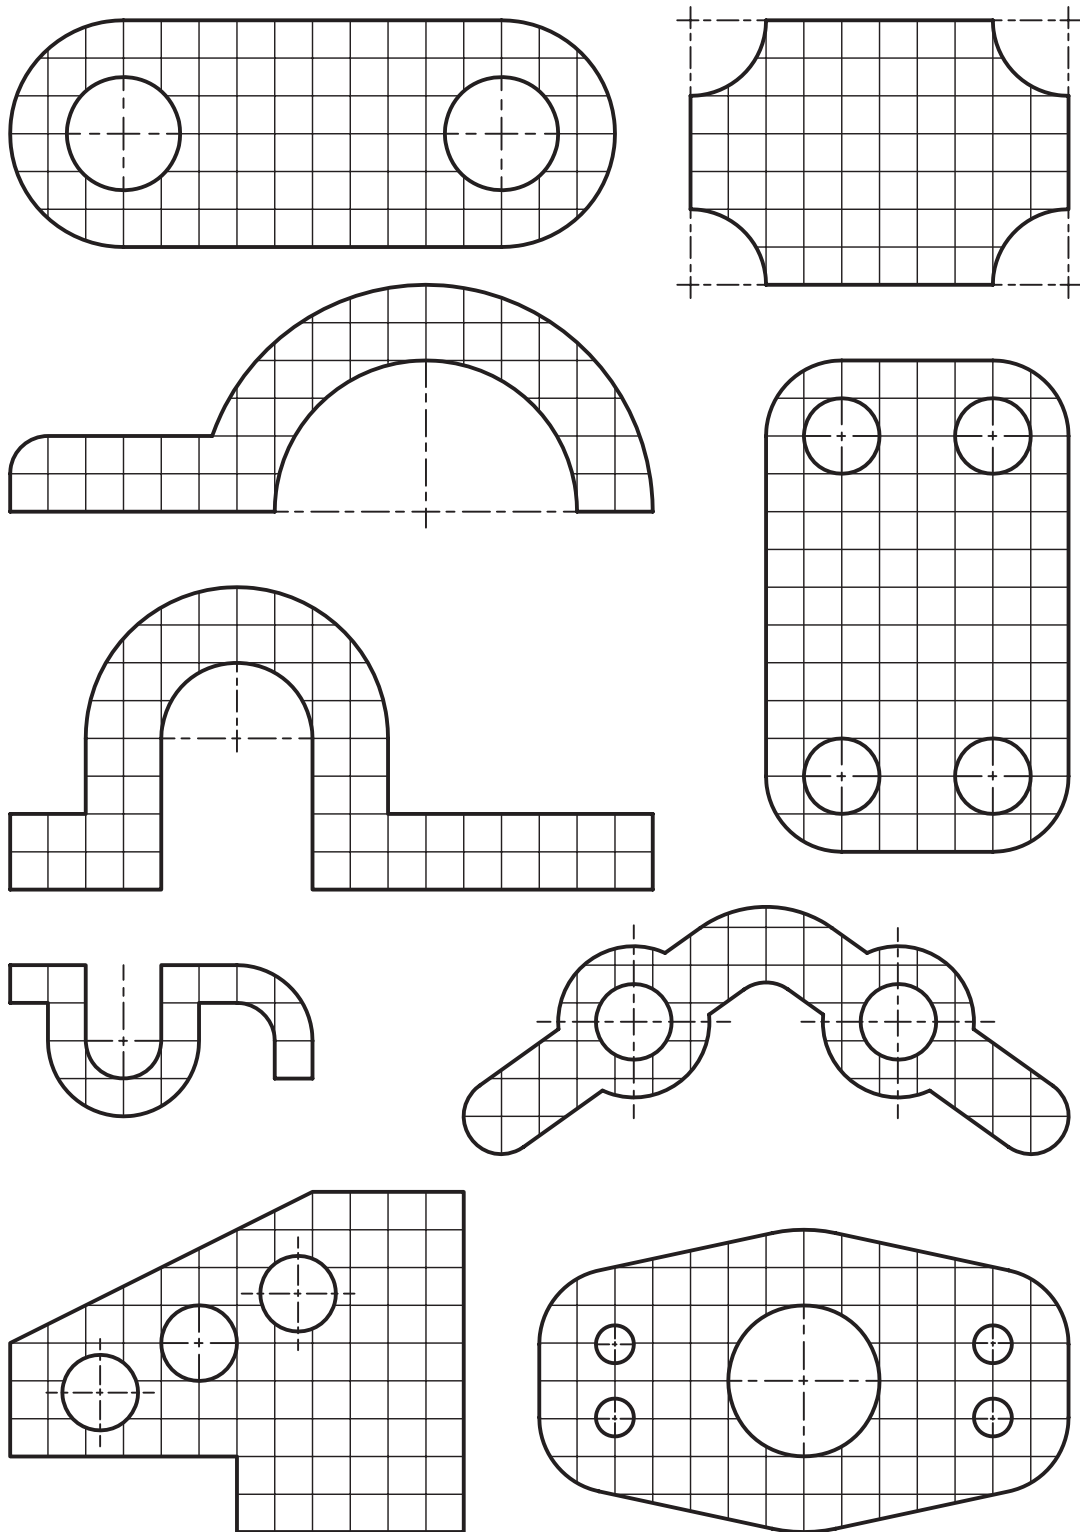

۳. اسکچ‌های زیر را ایجاد کنید، و بعد از تبدیل به پروفایل آن‌ها را قیدگذاری هندسی و ابعادی نمایید تا کاملاً مقید شوند.

(۳۰۰ دقیقه)

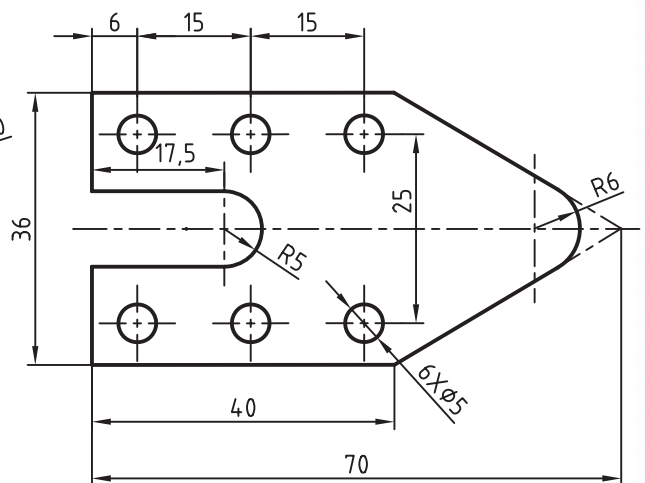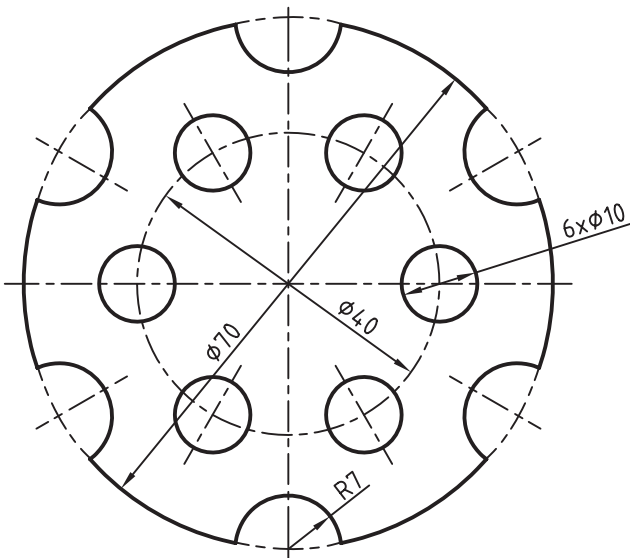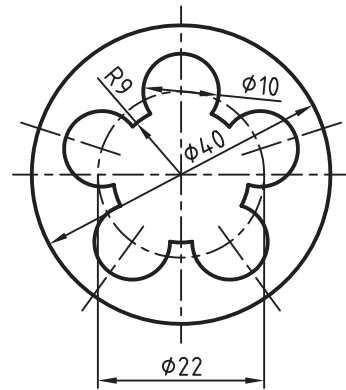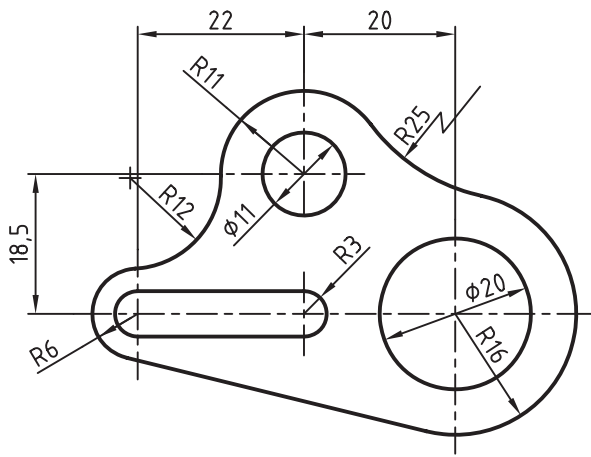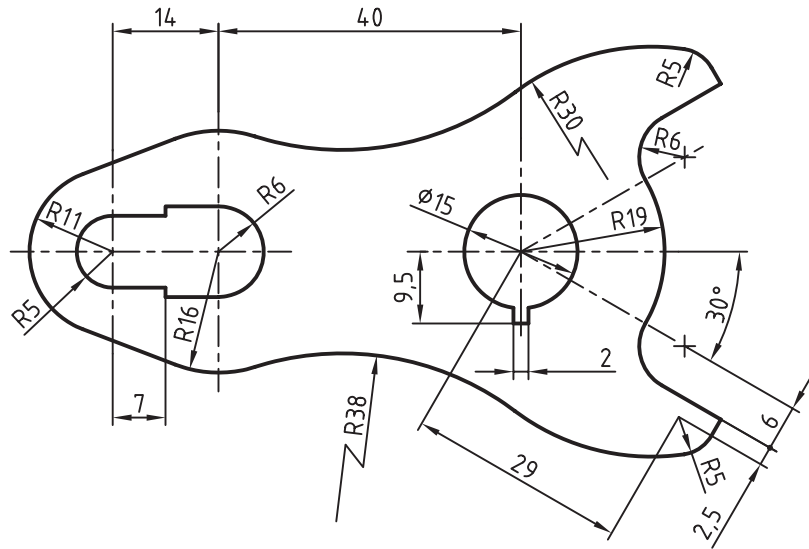

توانایی دیدن نماهای مختلف، برجسته کردن و دوران دادن و ویرایش قطعات دوبعدی

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- نمای جاری را تغییر دهد.
- نمای جاری را ذخیره کند.
- کلیدهای میان‌بر تغییر دید و دیدن نماهای مختلف را نام ببرد.
- مراحل مختلف ساخت مدل را در مرورگر دسکتاپ نشان دهد.
- روش کلی برجسته کردن پروفایل را توضیح دهد.
- انواع عملکردهای دستور Extrude را نام ببرد.
- یک پروفایل بسته را به اندازه‌ی مشخص برجسته کند.
- حالت‌های مختلف پایان‌دهی را در دستورهای Extrude و Revolve توضیح دهد.
- یک پروفایل را با زاویه‌ای مشخص دوران دهد.
- یک پروفایل باز را با ضخامتی مشخص برجسته کند.
- تخلص دستورهای Extrude و Revolve را نام ببرد.
- روش ویرایش یک نمایه‌ی ترسیمی را توضیح دهد.
- یک نمایه‌ی ترسیمی را با دستور کاری مشخص ویرایش کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۷	۱۱

پیش آزمون

۱. طرح دوبعدی یا اسکچ چه تفاوتی با پروفایل دارد؟
۲. روش‌های مدل‌سازی حجم اصلی قطعات را نام ببرید.
۳. روش ساخت پروفیل‌های آهنی یا آلومینیومی را توضیح دهید.
۴. در اتوکد از چه دستوری برای برجسته ساختن شکل‌ها و سطوح استفاده می‌شود؟
۵. در اتوکد از چه دستوری برای دوران دادن شکل‌ها و سطوح حول یک محور استفاده می‌شود؟
۶. روش ویرایش یک اسکچ را توضیح دهد.
۷. وایرفریم معرف چه نوع مدلی است؟
الف) مدل سیمی
ب) مدل صفحه‌ای
ج) مدل صلب
د) همه‌ی موارد
۸. از کدام دستور بیشتر برای دیوارکشی و کارهای ساختمانی استفاده می‌شود؟
الف) Polysolid
ب) Revolve
ج) Polywall
د) هیچ‌کدام
۹. با برجسته ساختن یک مثلث چه حجمی به دست می‌آید؟
الف) هرم
ب) منشور
ج) مخروط
د) همه‌ی موارد
۱۰. با دوران دادن یک مثلث قائم‌الزاویه حول ضلع قائم چه حجمی به دست می‌آید؟
الف) استوانه
ب) منشور
ج) مخروط
د) همه‌ی موارد

۱۱. با دوران دادن نیم دایره حول قطر آن چه حجمی به دست می آید؟
الف) استوانه (ب) تیوب
ج) مخروط (د) کره
۱۲. با دوران دادن یک دایره حول محوری خارج از آن چه حجمی به دست می آید؟
الف) تیوب (ب) استوانه
ج) مخروط (د) کره
۱۳. با دوران دادن یک شکل باز حول محوری خارج از آن چه نوع مدلی به دست می آید؟
الف) مدل صلب (ب) مدل صفحه‌ای
ج) مدل سیمی (د) بستگی به زاویه‌ی دوران دارد.
۱۴. نمای جاری را به نمای ایزومتریک، دید از جنوب غربی، تبدیل کنید.
۱۵. نمای جاری را ذخیره کنید و بعد از تغییر نما مجدداً آن را احضار کنید.
۱۶. با یک شکل ساده مقطع طولی یک گلدان را نشان دهید.
۱۷. با یک شکل ساده مقطع عرضی زوار یک قاب را نشان دهید.
۱۸. در اتوکد یک منشور شش ضلعی با استفاده از دستور Extrude یا Presspull مدل‌سازی کنید.
۱۹. در اتوکد یک حجم دوار با زاویه‌ی ۱۸۰ درجه مدل‌سازی کنید.



مشاهده‌ی مدل از دریچه‌های دید مختلف

در مدل‌سازی لازم است مدل را از نماهای مختلف مشاهده کنیم. دستورهای تغییر نما عمدتاً همان دستورهای اتوکدی هستند که در منوی View قابل دسترس هستند. اما در مکانیکال دسکتاپ این دستورها علاوه بر منوی View در نوار ابزار جدیدی به نام Mechanical View دسته‌بندی شده‌اند. دستورهای موجود در این نوار ابزار از سمت چپ عبارت‌اند از دستور Pan برای تغییر دریچه‌ی دید؛ دسته دستورهای Zoom برای تغییر بزرگ‌نمایی؛ دسته دستورهای 3D Orbit برای چرخاندن نما به صورت فضایی؛ دسته دستورهای 3D View برای تغییر نمای سه‌بعدی؛ دسته دستورهای View برای ذخیره کردن و بازیابی نماها و تغییر تعداد دریچه‌های دید؛ و بالاخره دسته دستورهای Visual Styles برای تغییر سبک بصری مدل. شکل زیر این نوار ابزار به همراه دسته دستورهای View، 3D View و Visual Styles نمایش می‌دهد.



منوی دسته دستورهای 3D Views

این منو که با نگه داشتن کلید چپ ماوس روی آیکن اول آن در نوار ابزار Mechanical View قابل مشاهده است، به استثنای دستور اول آن، همان دستورهای 3D Views در اتوکد هستند که شامل شش نمای دوبعدی (نمای بالا، نمای زیر، نمای چپ، نمای راست، نمای روبه‌رو و نمای پشت) و چهار نمای ایزومتریک از چهار گوشه‌ی مدل است. دستور اول این منو نیز Sketch View است که نمای پلان اسکچ جاری را نمایش می‌دهد. استفاده از این دستور هنگام ویرایش پروفایل مفید است.


منوی دسته دستورهای View

این منو دارای سه آیکن قرمز رنگ به شماره‌های 1 تا 3 است که هر کدام نمای جاری را در شماره‌ی خود ذخیره می‌کند؛ و سه آیکن دیگر به همین شماره‌ها که این سه نمای ذخیره شده را بازیابی می‌کند. آیکن هفتم این منو دستور Named View است که پنجره‌ی View Manager را به نمایش در می‌آورد.

برای ذخیره‌ی نمای جاری روی دکمه‌ی New کلیک می‌کنیم و در پنجره‌ی نمایش داده شده، نامی برای آن تایپ می‌کنیم. برای استفاده از نماهای استاندارد، روی نمای مورد نظر در گروه Preset Views کلیک و دکمه‌ی Set Current را انتخاب می‌کنیم. سه نمایی که در شماره‌های 1 تا 3 ذخیره کرده‌ایم نیز در گروه Model Views قابل انتخاب است.

در بخش View تنظیمات مختلفی را می‌توانیم برای نمای مورد نظر در نظر بگیریم. پس زمینه‌ی نما را می‌توانیم در بخش Background از بین رنگ‌های تخت، رنگ‌های گرادینت و تصویر انتخاب کنیم.

و بالاخره، چهار آیکن آخر منوی دسته دستوره‌های View شامل چهار گزینه برای تبدیل صفحه‌ی نمایش به دو یا چند دریچه‌ی دید است.

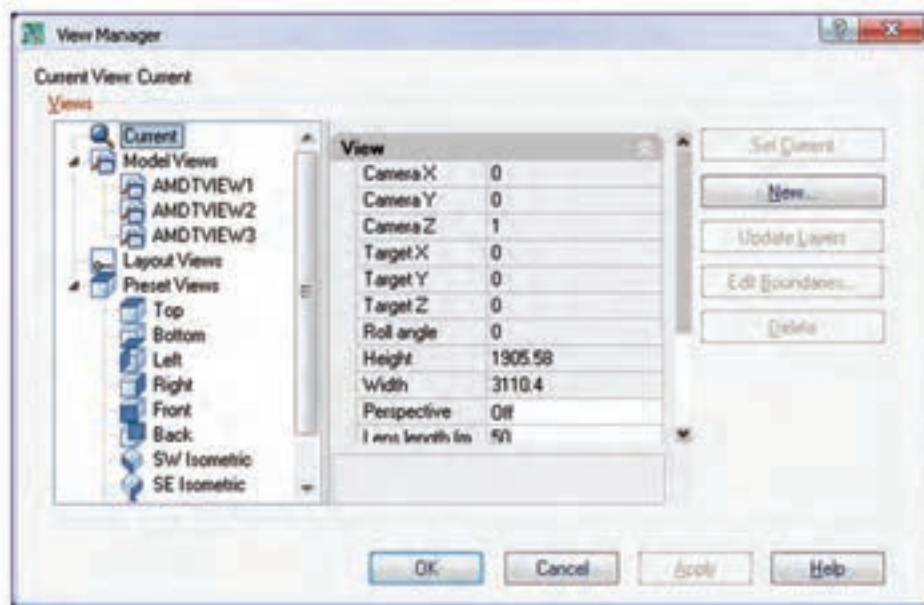

آیا می‌دانید



آخرین دستور این منو نیز Visual Styles Manager است که موجب نمایش پالت Visual Styles می‌شود که در آن می‌توانیم سبک بصری جدیدی به صورت اختصاصی ایجاد کنیم یا سبک جاری را تغییر دهیم و ذخیره کنیم.



منوی دسته دستوره‌های Visual Styles

اولین آیکن این منو دستور Toggle Shading / Wireframe است که با کلیک کردن بر روی آن می‌توانیم از حالت سایه‌پردازی به وایرفریم یا برعکس سوئیچ کنیم. پنج آیکن بعدی این منو سبک‌های مختلف بصری نمایش مدل را تعیین می‌کنند که شامل وایرفریم دوبعدی، وایرفریم سه‌بعدی، Hidden سه‌بعدی، سایه‌پردازی مفهومی و سایه‌پردازی واقعی است.




کلیدهای میان‌بر تغییر دید و دیدن نماهای مختلف

در مکانیکال دسکتاپ برای تغییر دید و دیدن نماهای مختلف کلیدهای میان‌بر جدیدی در نظر گرفته شده است که دانستن آن‌ها در افزایش سرعت کار بسیار مؤثر است. برای اجرای این دستورها کافی است عدد یا نشانه‌ی مورد نظر را تایپ و دکمه‌ی اینتر را بزنید.

کلید میان‌بر	دستور	عملکرد
1	Viewports	یک دریچه‌ی دید
2		دو دریچه‌ی دید
3		سه دریچه‌ی دید
4		چهار دریچه‌ی دید
5	Top	نمای بالا
55	Bottom	نمای زیر
6	Front	نمای روبه‌رو
66	Back	نمای پشت
7	Right	نمای راست
77	Left	نمای چپ
8	Isometric	نمای ایزومتریک دید از جنوب شرقی
88		نمای ایزومتریک دید از جنوب غربی
9	UCS	نمای پلان اسکچ
0	Hide	پنهان شدن خطوط ندید مدل
]	Rotate	چرخش به سمت چپ
[چرخش به سمت راست
=		چرخش به سمت بالا
-		چرخش به سمت پایین

نکته

چنانچه این پنجره در نمایشگر مشاهده نشود از طریق منوی Desktop Browser >> Display >> View یا با استفاده از آیکن Toggle Browser ON/OFF () در نوار ابزار Mechanical Main آن رافراخوانی می‌کنیم.



استفاده از مرورگر دسکتاپ

در مکانیکال دسکتاپ پنجره‌ی جدیدی به نام Desktop Browser به صورت پیش‌فرض در سمت چپ صفحه‌ی طراحی قرار دارد. این پنجره را مانند داشبرد و دیگر پالت‌های اتوکد می‌توانیم به حالت شناور، چسبیده یا به صورت پنهان شدن خودکار استفاده کنیم.


و به همین ترتیب با پیچیده‌تر شدن مدل با استفاده از عملیات مختلف به صورت سلسله‌مراتبی آیکن آن‌ها به مرورگر افزوده می‌شود. با دوبار کلیک کردن روی هر مرحله می‌توان آن را ویرایش کرد.

برجسته کردن پروفایل


حجم اصلی اغلب قطعات با برجسته کردن یک طرح دوبعدی ایجاد می‌شود. مثلاً برای مدل‌سازی قطعه‌ی زیر کافی است شکل نشان داده شده را ترسیم و به اندازه‌ی مورد نیاز برجسته کنیم. سپس بخش‌های دیگر را از آن کم کنیم.

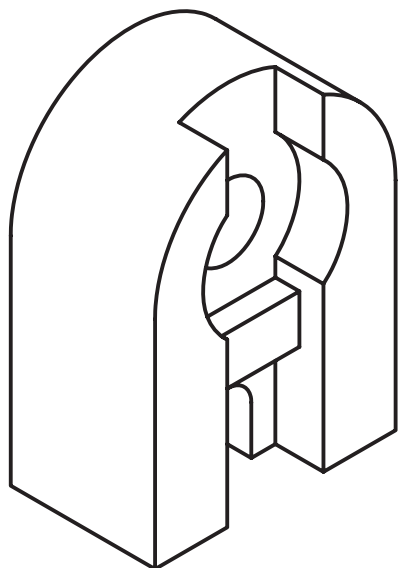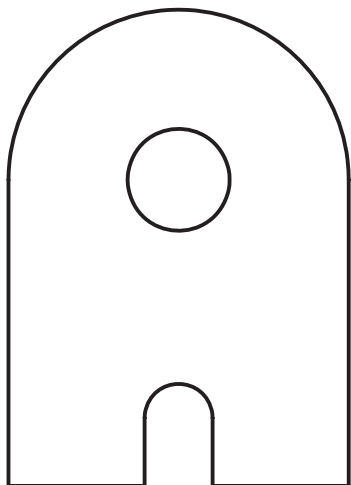


مراحل مختلف مدل‌سازی قطعه در این پنجره نمایش داده می‌شود. مثلاً با ایجاد یک فایل جدید در محیط مدل‌سازی این پنجره خالی است.

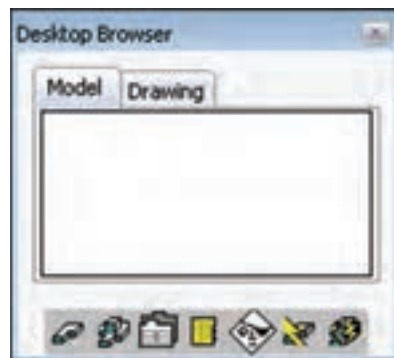


با ایجاد اسکچ و تبدیل آن به پروفایل، یک قطعه که نام آن از نام فایل تبعیت می‌کند در مرورگر ظاهر می‌شود که در زیرمجموعه‌ی آن یک پروفایل نیز وجود دارد.

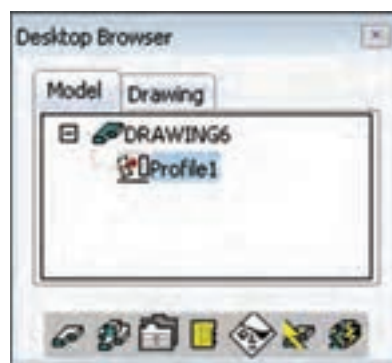

بعد از مدل‌سازی حجم اصلی قطعه با یک نمایه‌ی ترسیمی (Sketched Features) مثلاً با برجسته ساختن پروفایل، بخش دیگری به مرورگر افزوده می‌شود که به صورت سلسله‌مراتبی در زیرمجموعه‌ی قطعه قرار می‌گیرد.

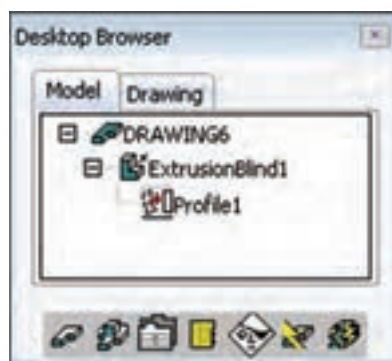

قطعه دارای یک نوع عملکرد به نام Base است که قابل تغییر نیست. اما در بقیه‌ی مواقع دارای گزینه‌های دیگری است که در منوی کرکره‌ای Operation قابل انتخاب است.

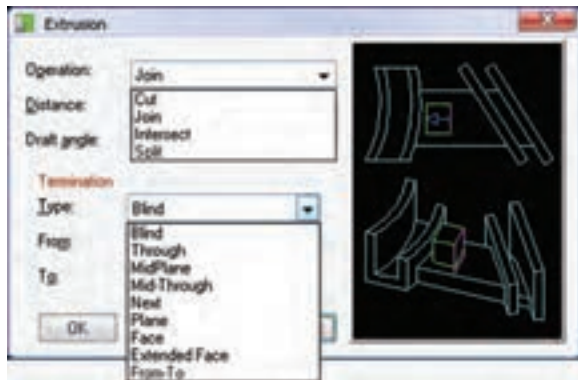


آیا می‌دانید

با کلیک کردن در تصویر گرافیکی سمت راست می‌توانیم عملکرد Extrude را تغییر دهیم و در تصویر نیز به صورت گرافیکی نتیجه‌ی عمل را مشاهده کنیم.

◀ **Base:** عملکرد مدل به صورت Extrude ساده بوده و اولین عملیات مدل‌سازی را ایجاد می‌کند. این عملکرد قابل تغییر نیست.

◀ **Join:** در این حالت عملکرد Extrude به صورت برجسته بوده و جزء مثبتی به مدل افزوده می‌شود.

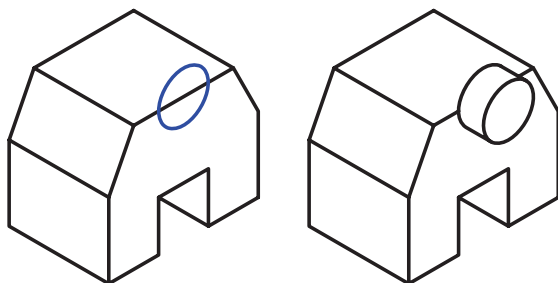


برای برجسته کردن پروفایل از دستور Extrude استفاده می‌کنیم.

برجسته کردن پروفایل

Extrude


Menu: Part ⇒ Sketched Features ⇒ Extrude

Tool bar: Part Modeling ⇒ Extrude 

Rigth: Sketch Work Features ⇒ Extrude

Command: AMEXTRUDE g

با اجرای این دستور پنجره‌ی Extrusion باز می‌شود. در بخش Distance ضخامت مورد نظر را وارد و پنجره را OK می‌کنیم.

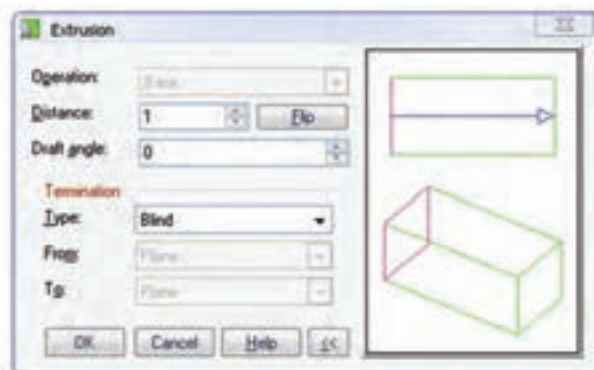

در این دستور گزینه‌های مختلفی وجود دارد:

تعیین نوع عملکرد

به جز مواقعی که این دستور در ابتدای مدل‌سازی استفاده می‌شود، می‌توانیم نوع عمل این دستور را نسبت به مدل تعیین کنیم. اجرای این دستور برای ایجاد حجم اصلی


تعیین حالت پایان‌دهی

در این دستور حالت‌های مختلفی برای تعیین پایان یافتن Extrude وجود دارد که آن‌ها را می‌توانیم از منوی کرکره‌ای Type در بخش Termination پنجره‌ی Extrusion انتخاب کنیم.


آیا می‌دانید

با کلیک کردن در تصویر گرافیکی سمت راست می‌توان حالت پایان‌دهی را تغییر دهیم و در تصویر نیز به صورت گرافیکی نتیجه‌ی عمل را مشاهده کنیم.


◀ **Blind:** در این حالت عملکرد Extrude به صورت ساده با تعیین عددی برای طول آن صورت می‌گیرد. طول Extrude را در فیلد Distance وارد می‌کنیم. شکل زیر این حالت را برای عملکردهای Join و Cut نشان می‌دهد.

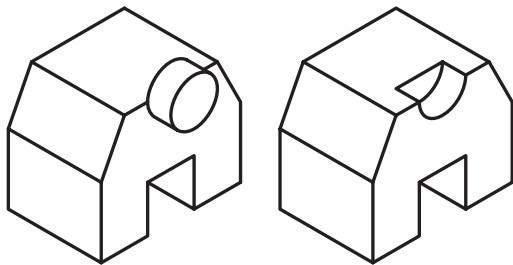


◀ **MidPlane:** در این حالت عملکرد Extrude به صورت دوطرفه با تعیین عددی برای طول Extrude صورت می‌گیرد. طول Extrude که در فیلد Distance وارد می‌کنیم کل طول Extrude خواهد بود؛ یعنی از هر طرف نصف این مقدار برجسته یا فرورفته می‌شود.

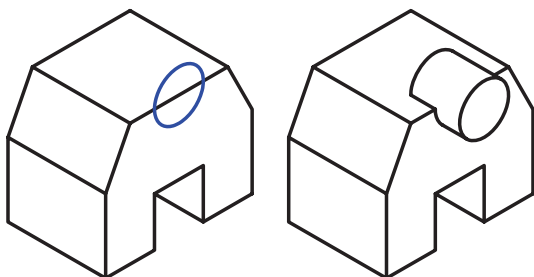


◀ **Cut:** برخلاف Join در این حالت عملکرد Extrude به صورت فرورفته است و بخشی از مدل کاسته می‌شود.

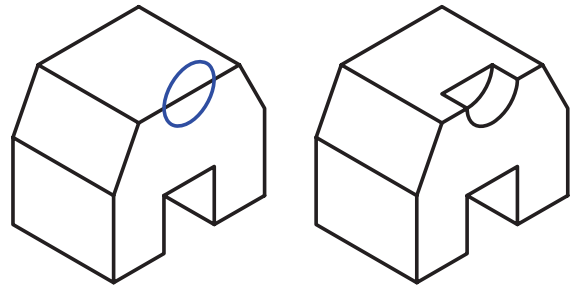


◀ **Intersect:** در این حالت عملکرد Extrude به صورت برجسته است اما حجم نهایی حاصل فصل مشترک این جزء با بقیه‌ی مدل خواهد بود.

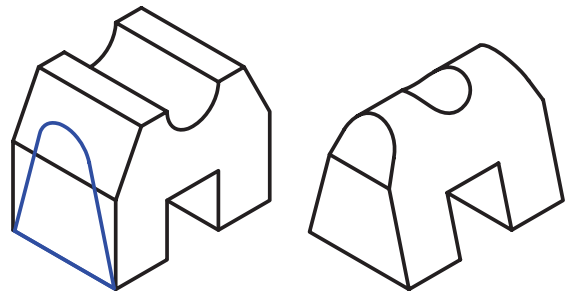


◀ **Split:** در این حالت عملکرد Extrude به صورت فرورفته است اما فصل مشترک این جزء با بقیه‌ی مدل مجزا شده و به صورت یک قطعه‌ی جدید ذخیره خواهد شد.

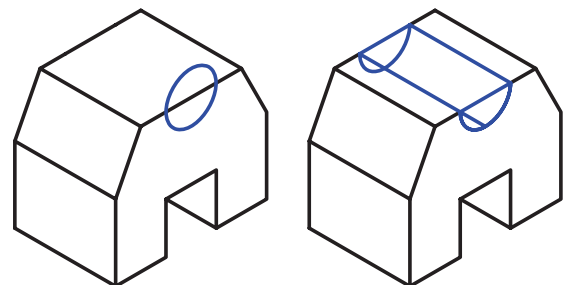


◀ **Plane**: در این حالت عملکرد Extrude تا یک صفحه‌ی کاری یا یک وجه مسطح مدل امتداد می‌یابد. بعد از OK کردن پنجره باید صفحه‌ی کاری یا وجه مورد نظر را انتخاب و تأیید کنیم.

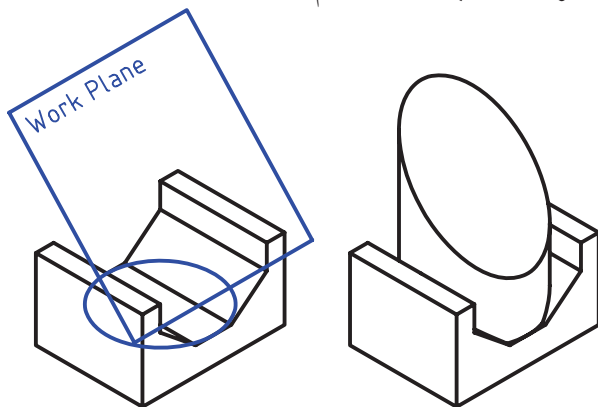


◀ **Face**: در این حالت عملکرد Extrude تا یک وجه غیر مسطح (مانند یک سطح منحنی) مدل امتداد می‌یابد. بعد از OK کردن پنجره باید وجه مورد نظر را انتخاب و تأیید کنیم.

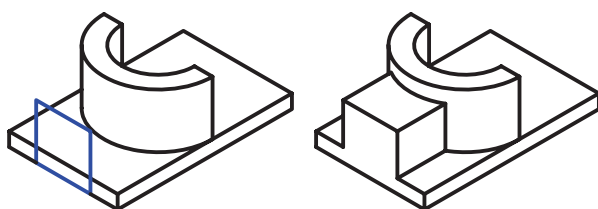


◀ **Extended Face**: در این حالت عملکرد Extrude تا امتداد یک وجه غیر مسطح (مانند یک سطح منحنی) مدل ادامه می‌یابد. بعد از OK کردن پنجره باید وجه مورد نظر را انتخاب و تأیید کنیم.

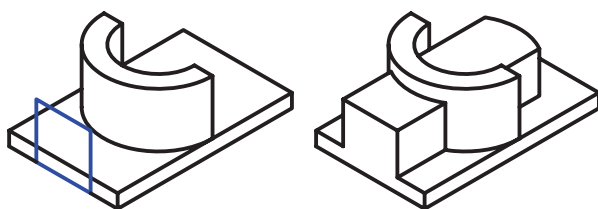


◀ **Through**: در این حالت عملکرد Extrude تا آخر مدل امتداد می‌یابد. طول Extrude به صورت خودکار محاسبه می‌شود و فیلد Distance قابل ویرایش نیست.

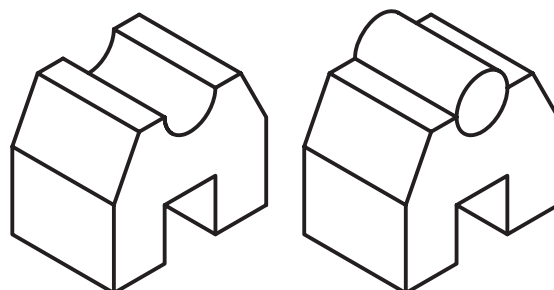

◀ **Mid-Through**: در این حالت عملکرد Extrude تا آخر مدل به صورت دوطرفه امتداد می‌یابد. طول Extrude به صورت خودکار محاسبه می‌شود و نیازی به وارد کردن آن در فیلد Distance نیست.

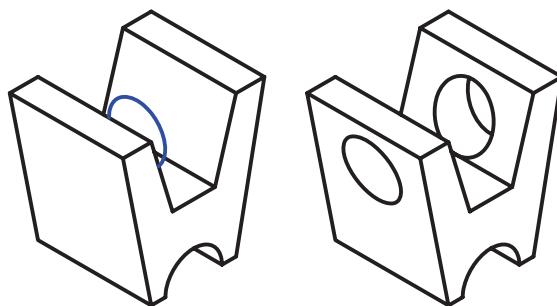


◀ **Next**: در این حالت عملکرد Extrude تا اولین وجه مدل که با پروفایل تقاطع کاملی داشته باشد امتداد می‌یابد. طول Extrude به صورت خودکار محاسبه می‌شود و نیازی به وارد کردن آن در فیلد Distance نیست.

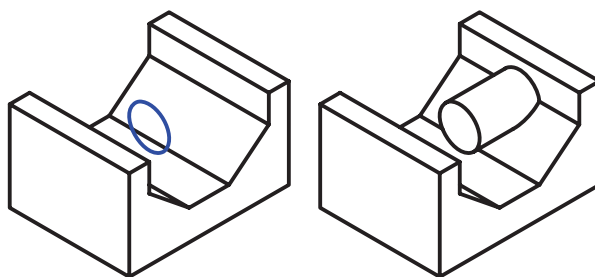


تعیین زاویه‌ی شیب اکستروود

با وارد کردن عددی بین 90- تا 90 درجه در فیلد Draft Angle می‌توانیم زاویه‌ی شیب Extrude را تعیین کنیم.

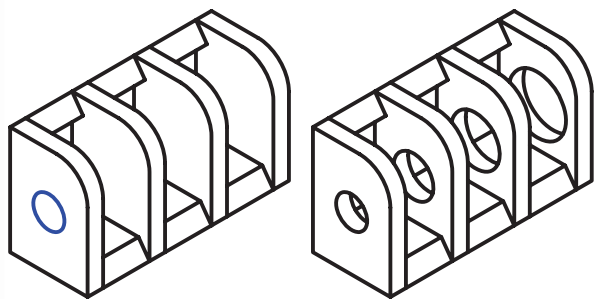

◀ **From-To:** در این حالت عملکرد Extrude از یک وجه تا یک وجه دیگر مدل ادامه می‌یابد. بعد از OK کردن پنجره باید وجوه مورد نظر را انتخاب و تأیید کنیم. می‌توان ابتدا و انتهای Extrude را از بین صفحات کاری، وجوه مدل یا امتداد یکی از وجوه مدل در فیلدهای From و To تعیین کنیم.

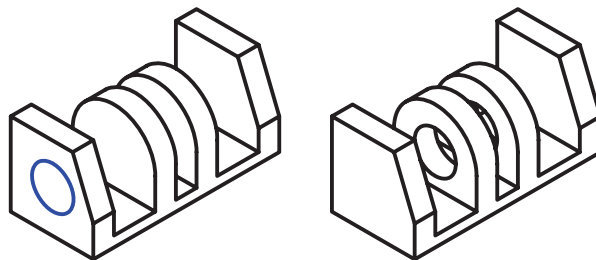


نکته

زاویه‌ی مثبت موجب افزایش سطح مقطع و زاویه‌ی منفی موجب کاهش سطح مقطع Extrude خواهد شد.

تعیین جهت اکستروود


با استفاده از دکمه‌ی Flip می‌توانیم جهت Extrude را برعکس کنیم.

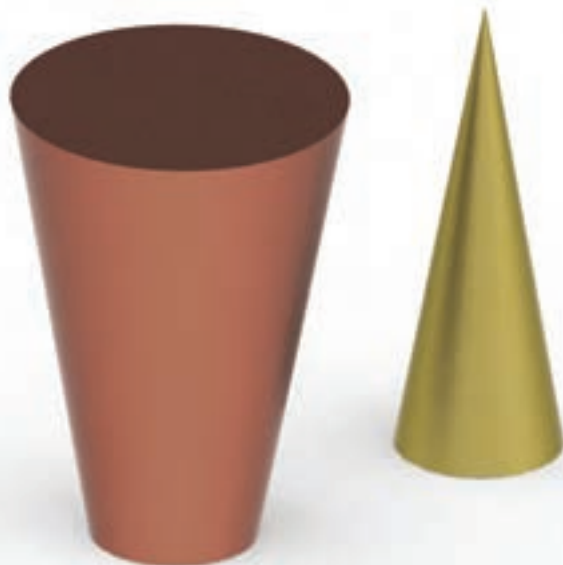

اکستروود کردن یک پروفایل باز

مانند عملکرد دستور Polysolid در اتوکد است، یعنی با ترسیم یک خط یا منحنی می‌توانیم برای آن ضخامتی در نظر بگیریم و آن را برجسته کنیم.

زمانی که بخواهیم پروفایل بازی را Extrude کنیم بخش دیگری به پنجره Extrusion افزوده می‌شود که می‌توانیم گزینه‌های آن را در Thickness تغییر دهیم. این حالت


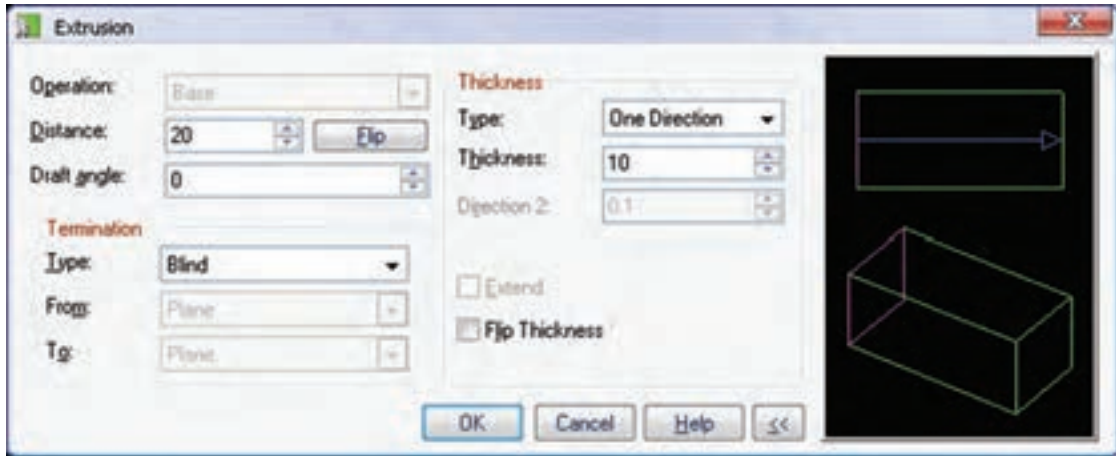


Directions را انتخاب کرده باشیم باید ضخامت دو طرف را در فیله‌های Direction 1 و Direction 2 وارد کنیم. زمانی که در منوی کرکره‌ای Type گزینه‌ی One Directions انتخاب کرده باشیم می‌توانیم جهت گسترش ضخامت را با تیک زدن گزینه‌ی Flip Thickness معکوس کنیم.

◀ **Type:** در این بخش می‌توانیم نوع گسترش ضخامت پروفایل را تعیین کنیم. ضخامت پروفایل می‌تواند از یک طرف (One Direction)، از دو طرف با طول‌های مختلف (Two Directions) و از دو طرف به صورت متقارن (MidPlan) گسترش یابد.

نکته

با استفاده از Extrude کردن پروفایل‌های باز می‌توانیم اجسام باریک دیواره‌ای و تودرتو را نیز به راحتی ایجاد کنیم.

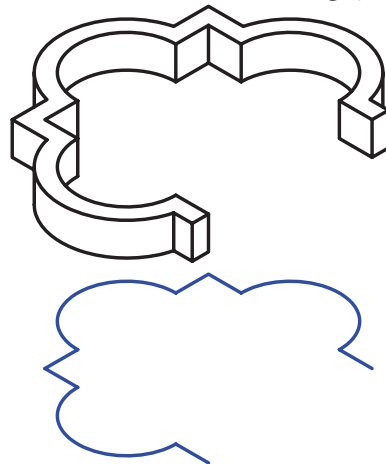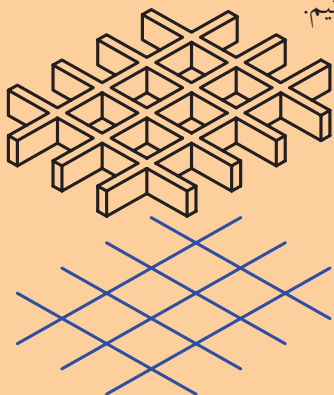

◀ **Thickness:** در این فیلد باید ضخامت پروفایل را وارد کنیم.


زمانی که در منوی کرکره‌ای Type گزینه‌ی Two

دستور کار شماره ۱

مدلسازی با استفاده از دستور Extrude



(۱۲۰ دقیقه)

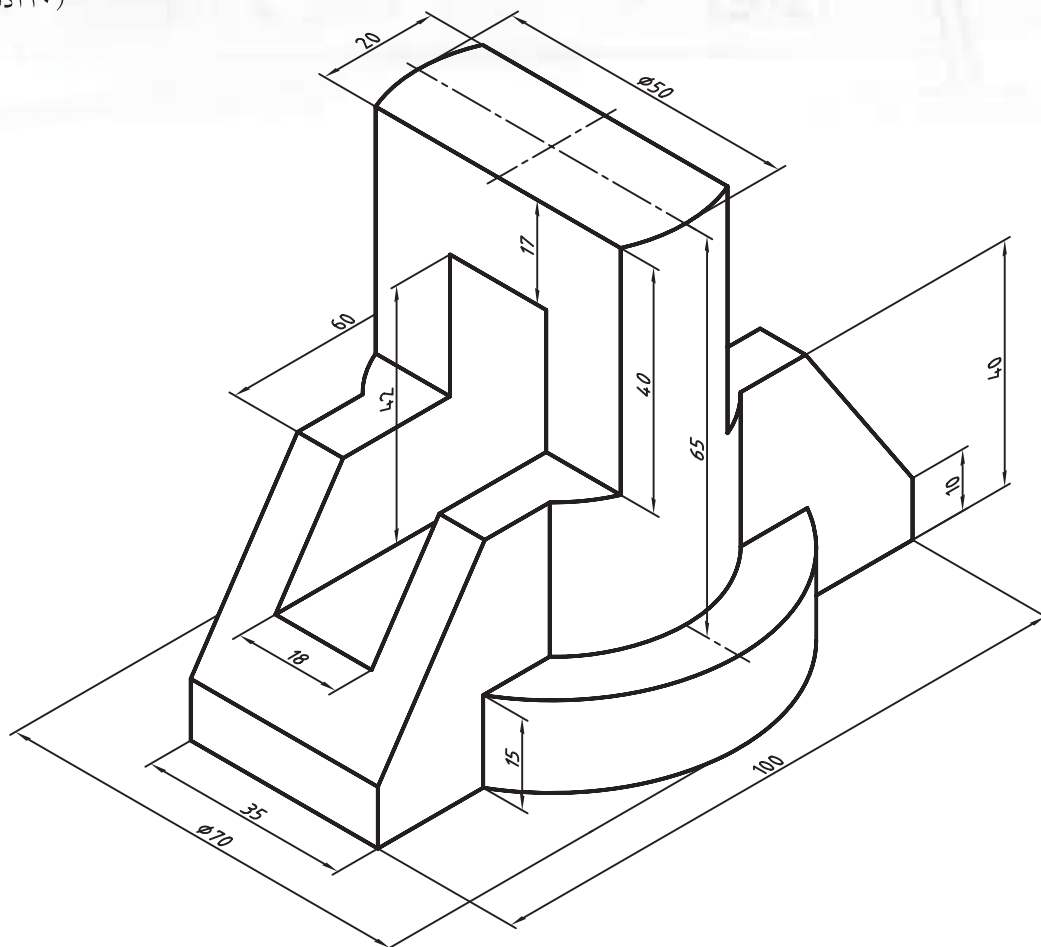

مراحل ترسیم


۱. دایره‌ای به قطر ۷۰ میلی‌متر در مرکز مختصات (0,0) ترسیم کنید.
۲. با انتخاب دستور Sketch Solving>>Single Profile از منوی راست کلیک آن را به پروفایل تبدیل کنید.

فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید


۹. پروفایل را قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید (بین دایره و لبه‌ی استوانه قید هم‌مرکزی اعمال کنید).

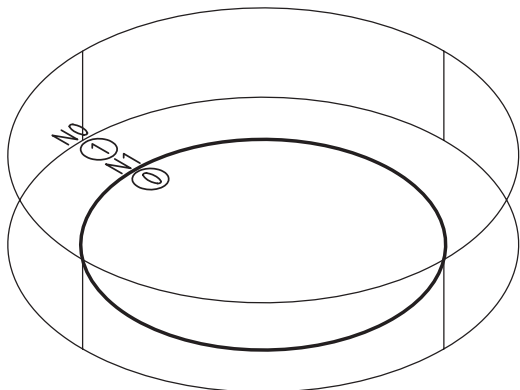

۳. پروفایل را قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید.

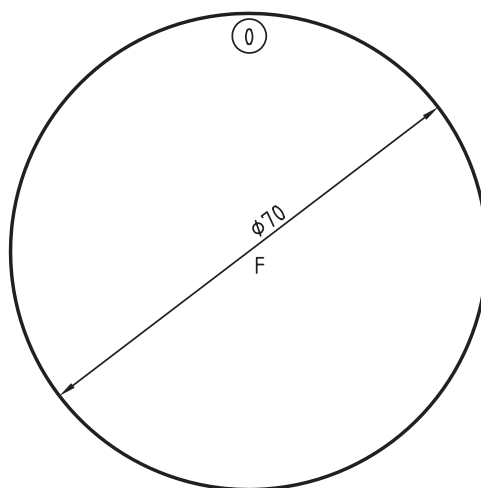


۱۰. با انتخاب دستور `Sketched > WorkFeatures >> Extrude` از منوی راست کلیک آن را به طول ۸۰ میلی‌متر به سمت بالا برجسته کنید. دقت کنید که عملکرد `Join` انتخاب شود و چنانچه سمت `Extrude` به سمت پایین بود با استفاده از `Flip` آن را برعکس کنید.

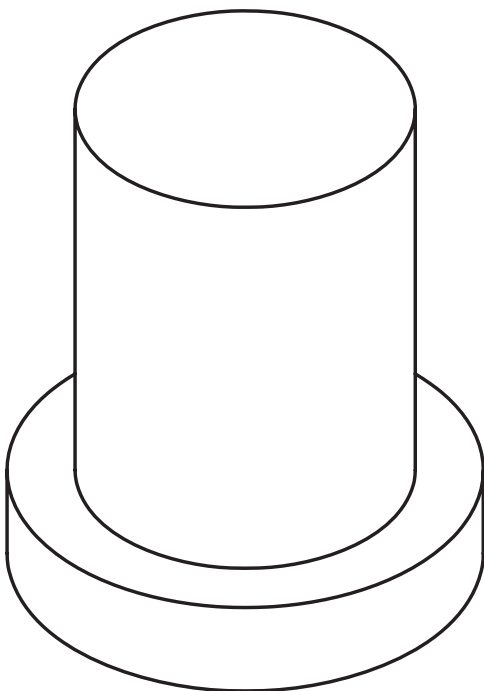

۴. با تایپ کردن عدد ۸۸ در خط فرمان به نمای ایزومتریک بروید.

۵. با تایپ کردن حرف `g` در خط فرمان دستور `Extrude` را اجرا کنید.

۶. با وارد کردن عدد ۱۵ در فیلد `Distance` پروفایل را به سمت بالا برجسته کنید.

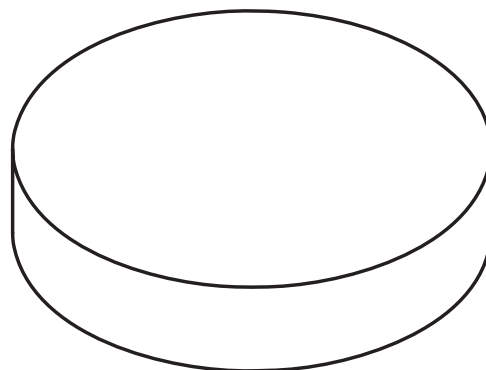

۷. دایره‌ی دیگری به قطر ۵۰ میلی‌متر در مبدأ مختصات ترسیم کنید.

۸. دایره را انتخاب و با تایپ کردن `pp` در خط فرمان آن را به پروفایل تبدیل کنید.

۱۱. با استفاده از دستور UCS دستگاه مختصات را ۹۰ درجه حول محور X بچرخانید. به طوری که بتوانید در نمای روبه‌رو ترسیم کنید.


۱۲. با کلیک کردن روی آیکن Sketch View

نمای روبه‌رو را احضار کنید.

۱۳. اسکچ زیر را ترسیم، قیدگذاری و اندازه‌گذاری

کنید. بین خطوط عمودی و خطوط مایل

قیدهای هم‌طول اعمال کنید.

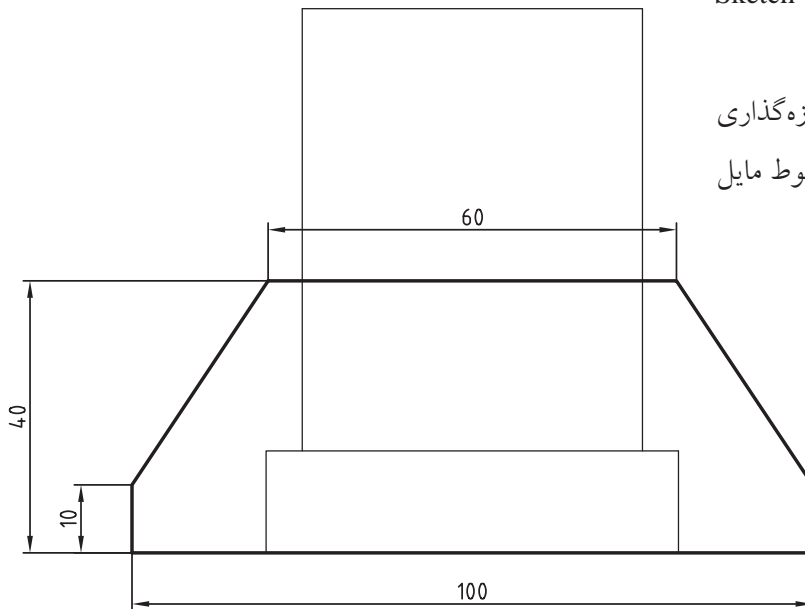

۱۴. با تایپ کردن عدد ۸۸ در خط فرمان به نمای

ایزومتریک بروید.


۱۵. با تایپ کردن حرف g در خط فرمان دستور Extrude

را اجرا کنید.


۱۶. با وارد کردن عدد ۳۵ در فیلد Distance و انتخاب

حالت MidPlane برای وضعیت پایان‌دهی، پروفایل

را به سمت جلو و عقب برجسته کنید.

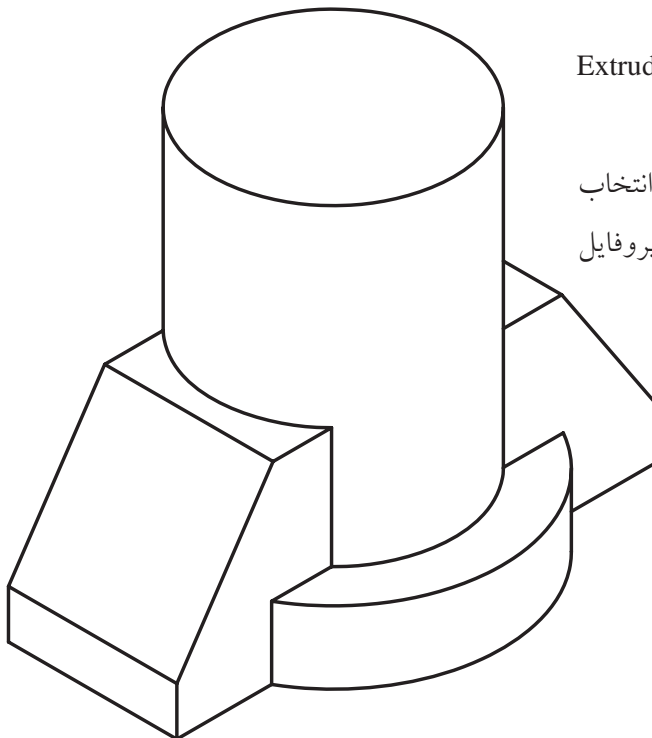


۱۷. اسکچ زیر را در نمای روبه‌رو ترسیم، قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید. بین اضلاع افقی مستطیل و سطح افقی قطعه قید هم‌ترازی اعمال کنید.

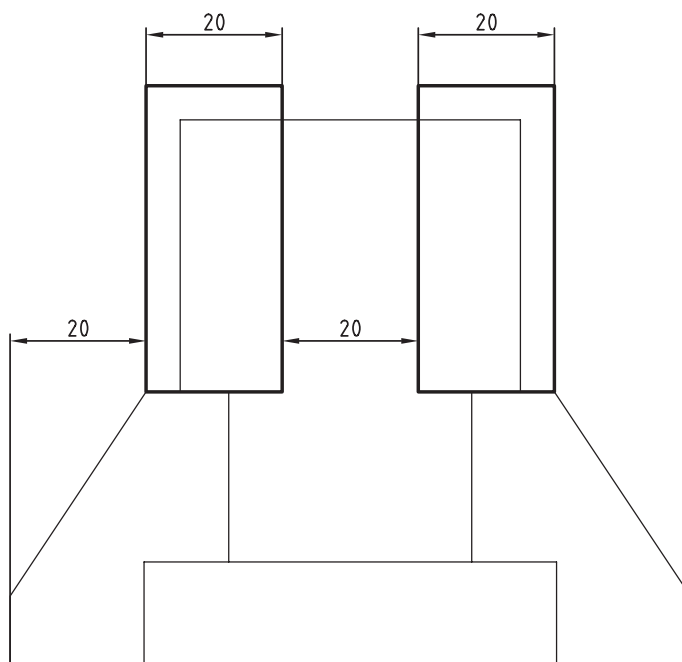

۱۸. با تایپ کردن حرف g در خط فرمان دستور Extrude را اجرا کنید.

۱۹. با انتخاب عملکرد Cut و انتخاب حالت Mid-Through برای وضعیت پایان‌دهی، پروفایل را به سمت جلو و عقب Extrude کنید.

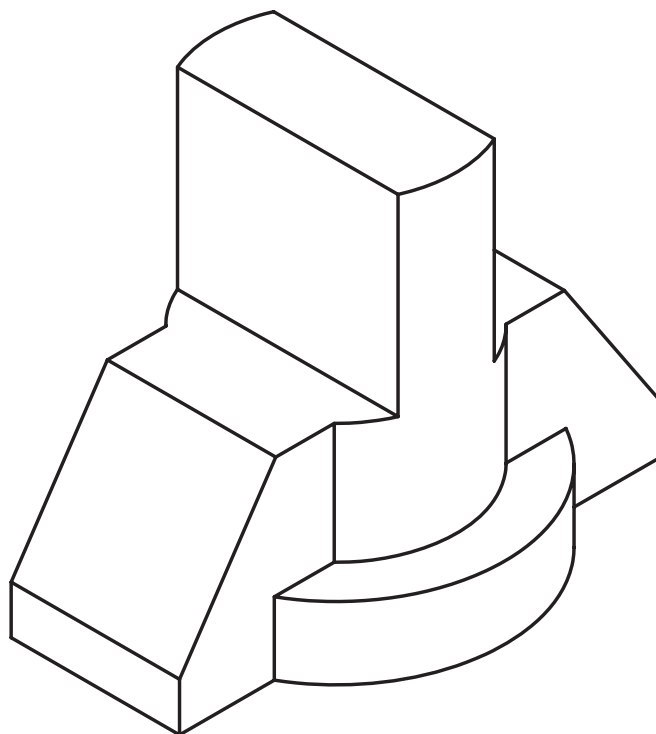


۲۴. با انتخاب عملکرد Cut و انتخاب حالت Mid-Through برای وضعیت پایان‌دهی، پروفایل را به سمت جلو و عقب Extrude کنید.

۲۵. با تایپ کردن عدد ۸۸ در خط فرمان به نمای ایزومتریک بروید.

۲۶. با انتخاب گزینه‌ی Toggle Shading Wireframe مدل را در حالت سایه‌پردازی مشاهده کنید.


۲۷. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

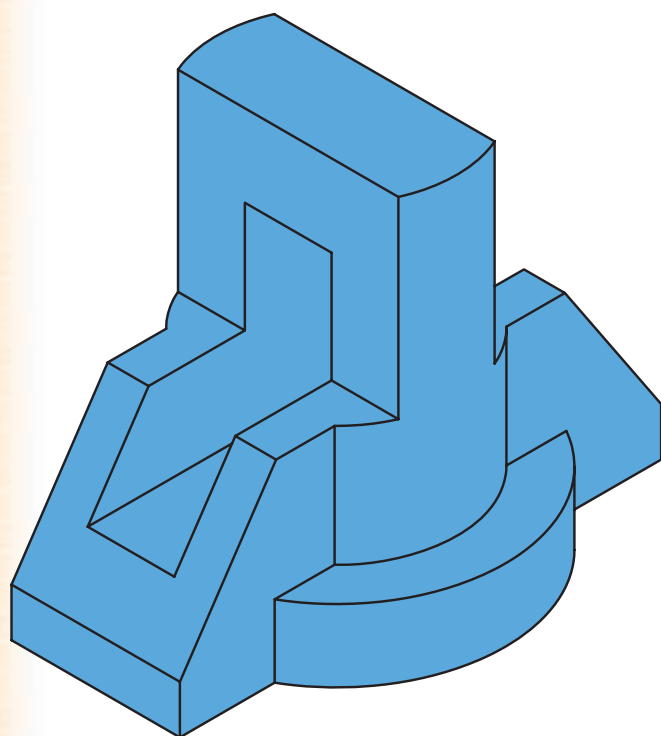

۲۰. با استفاده از دستور UCS دستگاه مختصات را ۹۰ درجه حول محور Y بچرخانید. به طوری که بتوانید در نمای جانبی ترسیم کنید.

۲۱. با کلیک کردن روی آیکن Sketch View نمای جانبی را احضار کنید.

۲۲. اسکچ زیر را ترسیم، قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید. هنگام تبدیل اسکچ به پروفایل در پنجره‌ای که به نمایش درمی‌آید روی دکمه‌ی Yes کلیک کنید.

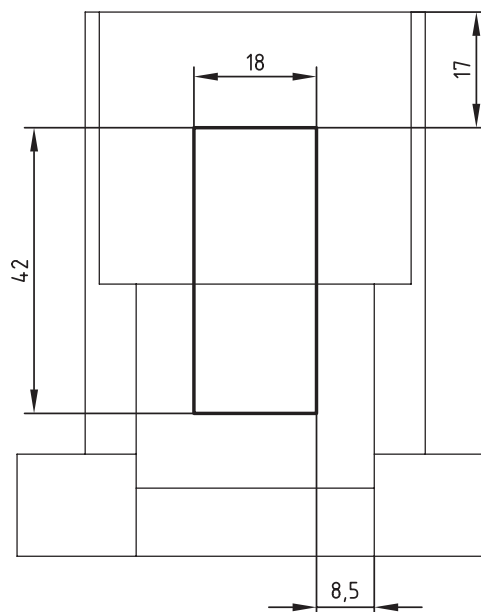


۲۳. با تایپ کردن حرف g در خط فرمان دستور Extrude را اجرا کنید.

دستورکار شماره ۲

مدلسازی با استفاده از دستور Extrude

(۹۰ دقیقه)

حجم زیر را با استفاده از دستور Extrude برجسته کنید.

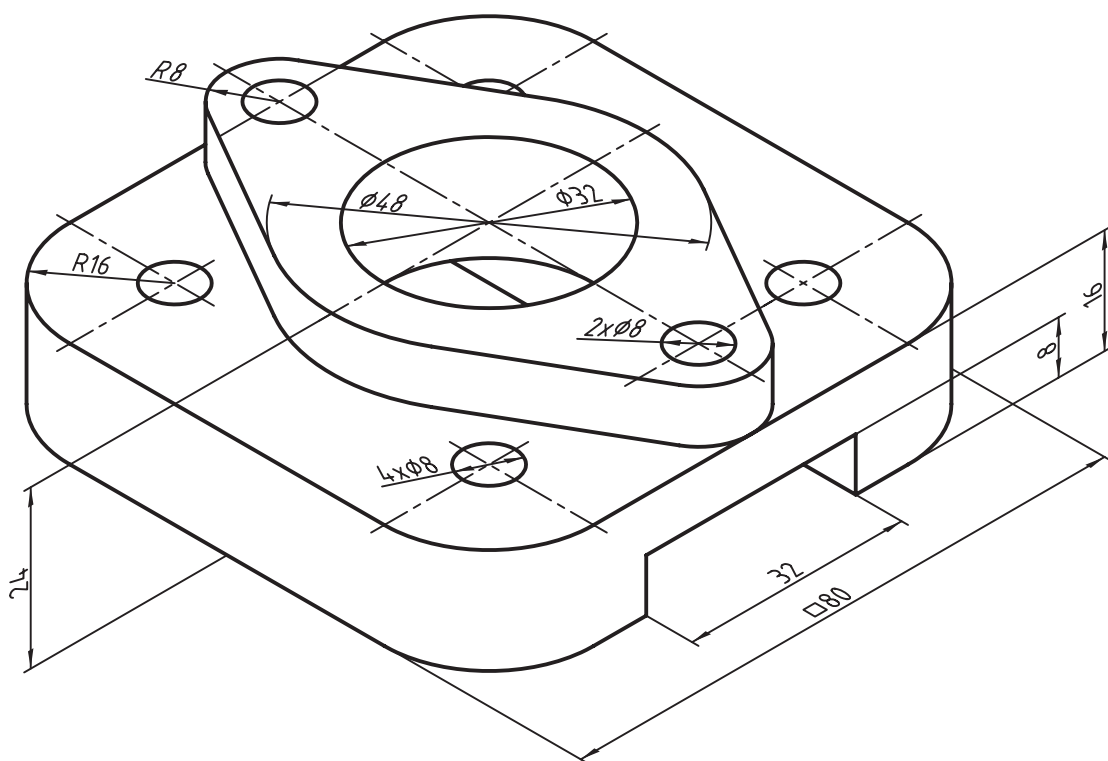


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم


۱. مربعی به ضلع ۸۰ با گوشه‌های گرد شده را به اندازه‌ی ۱۶ میلی‌متر Extrude کنید.

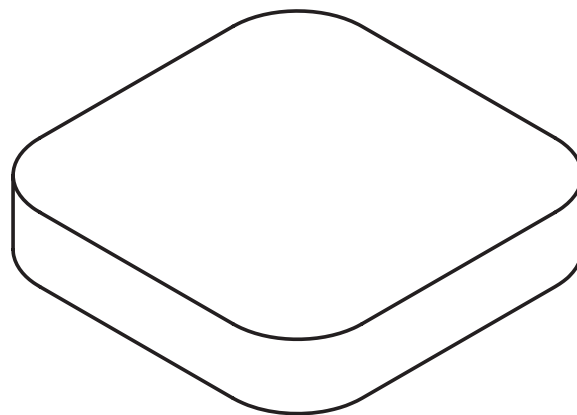

۴. مکعب خالی ۳۲ در ۸ را با استفاده از عملکرد Cut اکسترود کنید.

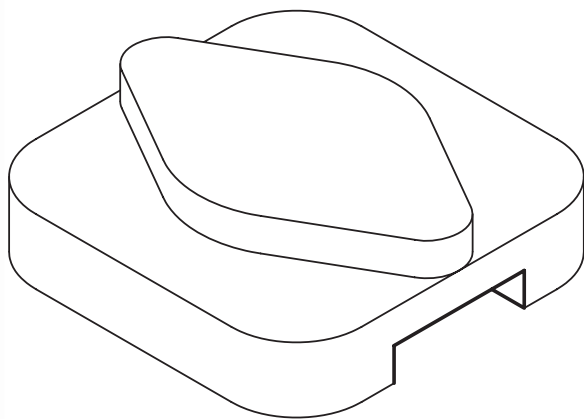


۲. بدون تغییر UCS حجم لوزی‌شکل فوقانی را به اندازه‌ی ۲۴ واحد Extrude کنید.

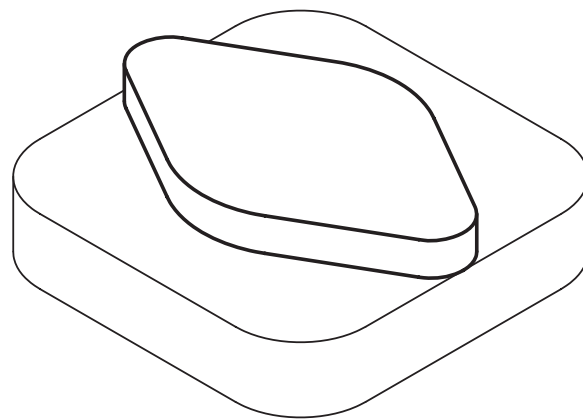

۵. با استفاده از دستور UCS سطح فوقانی مدل را به عنوان صفحه‌ی طراحی تعیین کنید.

۶. سوراخ‌ها را با استفاده از عملکرد Cut اکسترود کنید.

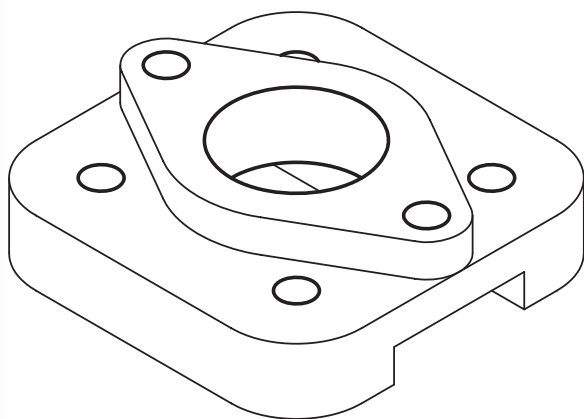

۳. با استفاده از دستور UCS سطح عمودی مدل را به عنوان صفحه‌ی طراحی تعیین کنید.


۷. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

دستورکار شماره ۳

مدلسازی با استفاده از دستور Extrude

(۶۰ دقیقه)

حجم زیر را با استفاده از دستور Extrude برجسته کنید.

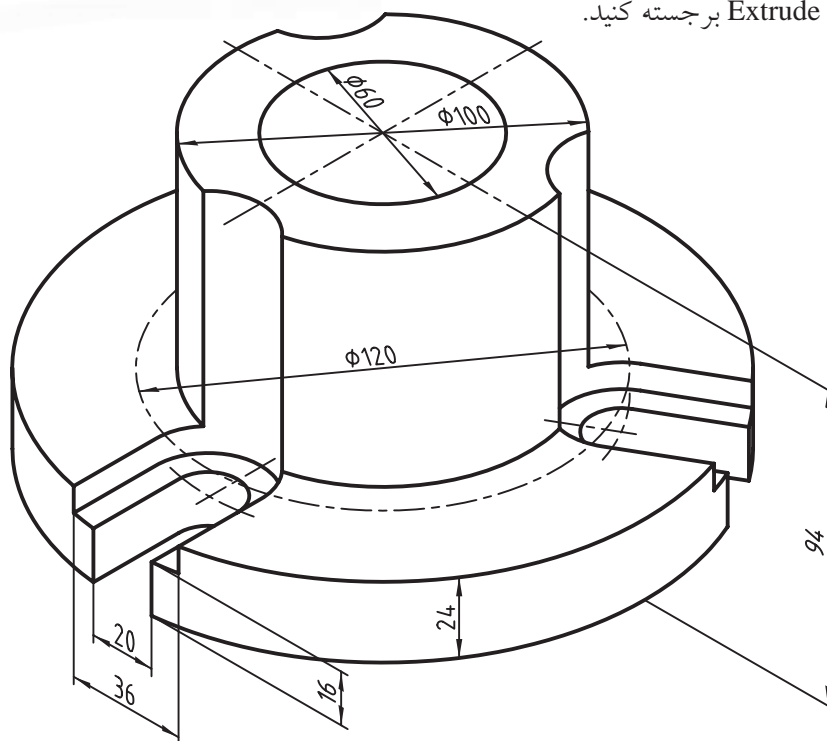

مراحل ترسیم

۲. بعد از تکمیل فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. مانند دستورکار قبل ابتدا استوانه‌ی پایه را Extrude کنید، سپس استوانه‌ی وسط و در نهایت سوراخ وسط و بخش‌های خالی.


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




دوران دادن پروفایل

بعد از اجرای این دستور ابتدا باید پروفایل مورد نظر را انتخاب کنیم (در صورتی که تنها یک پروفایل استفاده نشده موجود باشد، آن پروفایل به صورت خودکار انتخاب می شود) سپس محور دوران را مشخص کنیم تا پنجره‌ی Revolution نمایش داده شود.

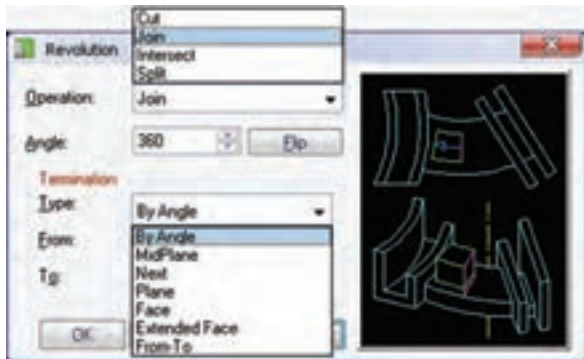


تعیین نوع عملکرد

اجرای این دستور برای ایجاد حجم اصلی قطعه دارای یک نوع عملکرد ساده به نام Base است که قابل تغییر نیست. اما در بقیه‌ی مواقع می توان از منوی کرکره‌ای Operation نوع عملکرد مورد نیاز را انتخاب کنیم. عملکردهای قابل انتخاب از منوی Operation علاوه بر Base شامل Cut، Intersect، Join و Split است که در بخش برجسته کردن پروفایل توضیح دادیم.

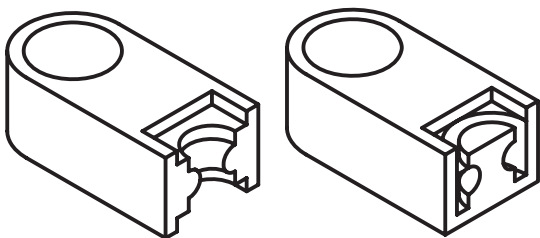

برای ایجاد احجام دوار باید یک پروفایل بسته را حول یک محور، دوران دهیم. محور دوران می تواند یکی از خطوط مستقیم اسکچ، یک لبه‌ی مدل، یا یک محور کاری باشد. اگر محور بخشی از مرز پروفایل نبود باید نوع خط آن متفاوت از پروفایل باشد. بهتر است در این مواقع از یک خط کمکی (Construction Line) استفاده کنیم.

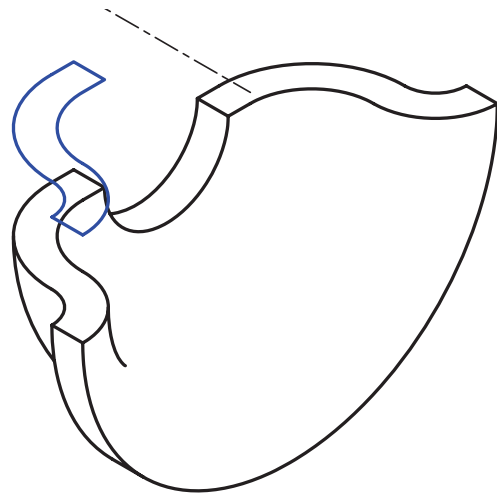

دستور مورد استفاده در دوران دادن پروفایل حول یک محور Revolve است.

دوران دادن پروفایل حول یک محور

Revolve

Menu: Part⇒Sketched Features⇒Revolve

Tool bar : Part Modeling⇒Revolve 

Rigth : Sketched Work Features⇒Revolve

Command : AMREVOLVE gg


Select revolution axis:

تعیین حالت پایان‌دهی

یکسان است که آن‌ها را در بخش مربوط شرح دادیم. اما حالت پایان‌دهی اصلی این دستور By Angle است که مخصوص به خود است و موجب می‌شود تا بتوانیم دوران را با زاویه‌ی مشخصی که در فیلد Angle وارد می‌کنیم پایان دهیم. در شکل زیر یک پروفایل را با زوایای ۴۵، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ درجه دوران داده‌ایم.

در این دستور نیز حالت‌های مختلفی برای تعیین پایان دوران وجود دارد که آن‌ها را می‌توان از منوی کرکره‌ای Type در بخش Termination پنجره‌ی Revolution انتخاب کنیم.

حالت‌های مختلف پایان‌دهی در این دستور عمدتاً با حالت‌های مختلف پایان‌دهی در دستور Extrude


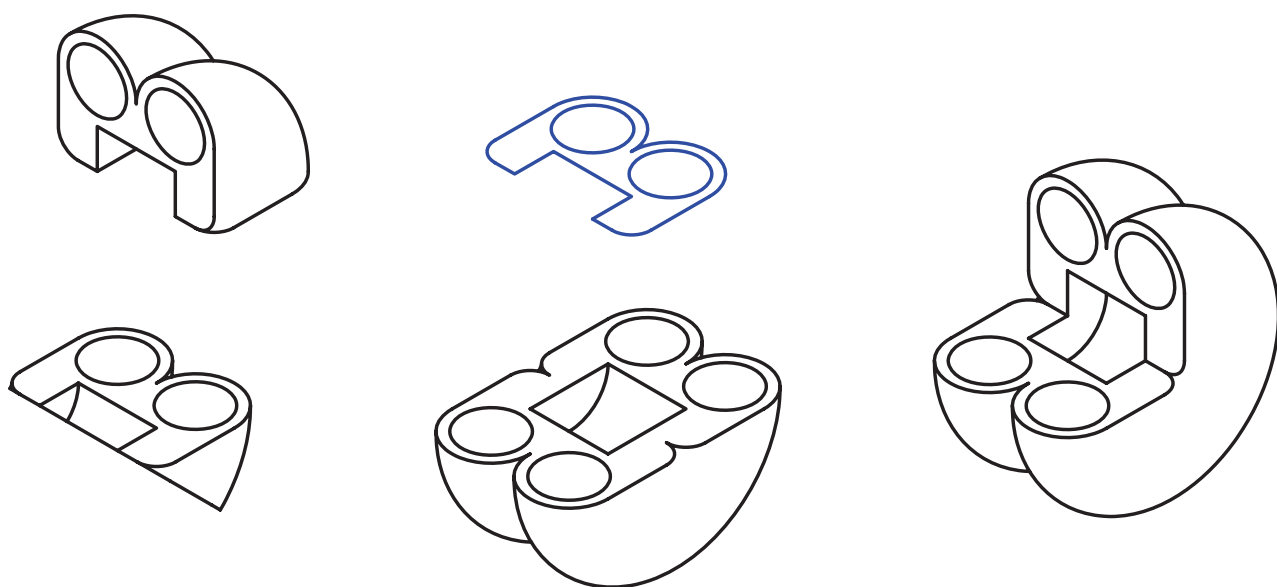


دستور کار شماره ۴

دوران دادن پروفایل

(۶۰ دقیقه)

حجم زیر را با استفاده از دستور Revolve مدل سازی کنید.

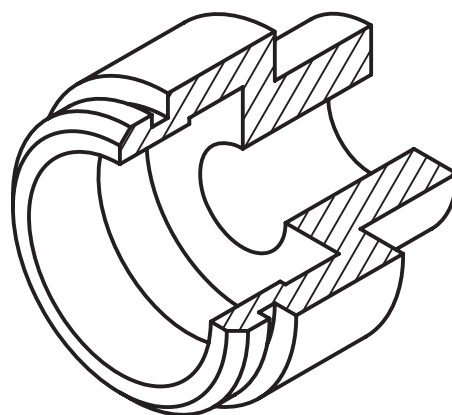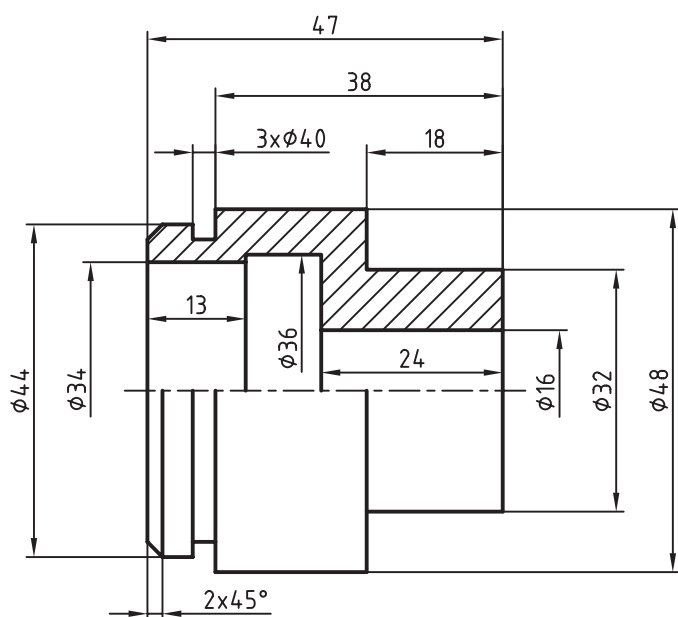


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم

۱. با استفاده از دستورهای Line یا Pline شکل مقطع حجم را ترسیم کنید.
۲. برای ترسیم خط محور از دستور Construction Line استفاده کنید.

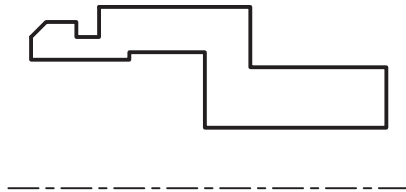

۳. با استفاده از دستور Profile اسکچ را به پروفایل تبدیل کنید.
۴. پروفایل را قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید.

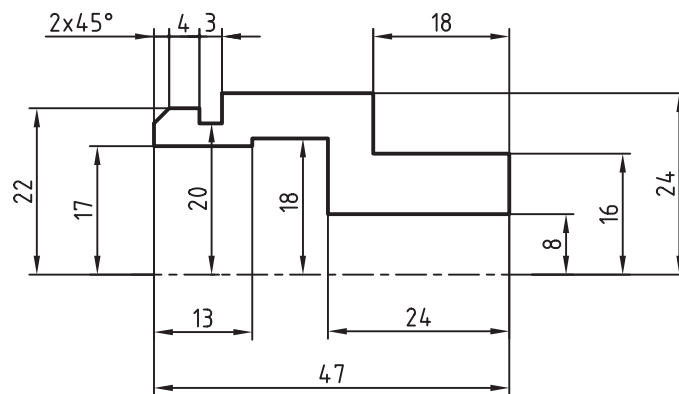

۵. روی پروفایل مربوط در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و گزینه Revolve را برگزینید.
۶. خط محور را به عنوان خط دوران انتخاب کنید.
۷. در پنجره Revolution دقت کنید Angle روی ۳۶۰ درجه و نوع پایان‌دهی نیز By Angle باشد.
۸. بعد از مدل‌سازی فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ویرایش نمایه‌ها در قطعه

برای ویرایش یک نمایه‌ی ترسیمی کافی است روی آن نمایه در مرورگر دسکتاپ دوبار کلیک کنیم یا با کلیک راست روی آن، گزینه‌ی Edit را از منوی راست کلیک انتخاب کنیم. این کار موجب می‌شود تا به روش ایجاد آن نمایه دسترسی داشته باشیم و بتوانیم تغییرات مورد نیاز را اعمال کنیم. مثلاً با دوبار کلیک کردن روی نمایه‌های ترسیمی Revolution یا Extrusion پنجره‌های Revolution یا Extrusion برای ایجاد آن نمایه‌ها باز می‌شود. اما چنانچه نیاز به ویرایش پروفایل باشد، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، باید روی پروفایل دوبار کلیک کنیم یا گزینه‌ی Edit را از منوی راست کلیک انتخاب کنیم.




نکته




نکته


Extrude استوانه علاوه بر تغییر عملکرد آن از Cut به Join، حالت پایان‌دهی آن را نیز از Blind به Plane تبدیل کرده‌ایم.

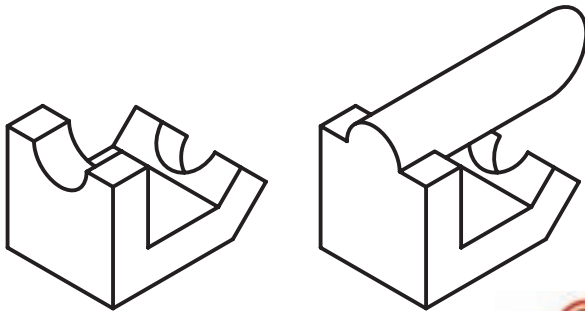

بعد از ویرایش یک نمایه و بستن پنجره‌ی آن پیغام Select object: در خط فرمان به نمایش در می‌آید و از ما می‌خواهد نمایه‌ی بعدی را برای ویرایش انتخاب کنیم. در این حالت رنگ نمایه‌ای که تغییر کرده است در مرورگر دسکتاپ زرد می‌شود که به ما می‌گوید این نمایه تغییر کرده است. با اینتر زدن مدل قطعه به روز می‌شود.

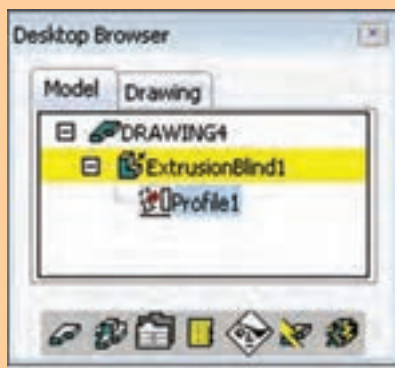

در ویرایش یک نمایه می‌توانیم عملکرد آن نمایه را تغییر دهیم. مثلاً در شکل زیر یک اکستروود Join را به یک اکستروود Cut تبدیل کرده‌ایم.

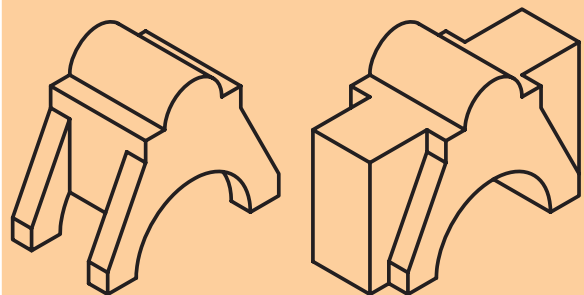

علاوه بر تغییر عملکرد نمایه می‌توانیم حالت پایان‌دهی آن را نیز تغییر دهیم. مثلاً در شکل زیر هنگام ویرایش

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. کدام یک از عملکردهای زیر در دستور Extrude وجود ندارد.
الف) Join ب) Cut
ج) Intersect د) Union
۲. در کدام عملکرد Extrude جزء مثبتی به مدل افزوده می‌شود؟
الف) Join ب) Cut
ج) Intersect د) Split
۳. کدام عملکرد Revolve به صورت فرورفته عمل می‌کند و بخشی از مدل کاسته می‌شود؟
الف) Join ب) Cut
ج) Intersect د) Split
۴. حالت‌های دوطرفه‌ی پایان‌دهی را نام ببرید.
الف) Through و Mid-Through ب) Face و Plane
ج) MidPlan و Mid-Through د) Next
۵. از کدام کلید میان‌بر برای احضار نمای روبه‌رو استفاده می‌شود؟
الف) ۵ ب) ۶
ج) ۷ د) ۸
۶. دستورهای تغییر نما در مکانیکال دسکتاپ در کدام نوار ابزار قرار دارند؟
۷. چگونه می‌توان نمای جاری را ذخیره کرد؟
۸. کلید میان‌بر ۸۸ چه نمایی را احضار می‌کند؟
۹. مرورگر دسکتاپ چه کاربردی دارد؟
۱۰. تخلص دستور برجسته کردن پروفایل چیست؟
۱۱. اگر در ابتدای مدل‌سازی از برجسته کردن پروفایل استفاده کنیم، دارای چه عملکردی است؟
۱۲. در کدام عملکرد Revolve حجم نهایی حاصل فصل مشترک با بقیه‌ی مدل خواهد بود؟

۱۳. حالت‌های پایان‌دهی Extrude را نام ببرید.

۱۴. در کدام حالت پایان‌دهی باید عددی برای طول Extrude تعیین کرد؟

۱۵. در حالت MidPlane در هر طرف چه نسبتی از طول Extrude که در فیلد Distance وارد می‌کنیم برجسته یا فرورفته می‌شود؟

۱۶. در کدام حالت پایان‌دهی عملکرد Extrude تا آخر مدل امتداد می‌یابد؟

۱۷. حالت پایان‌دهی Plane چه تفاوتی با حالت پایان‌دهی Face دارد؟

۱۸. حالت پایان‌دهی Face چه تفاوتی با حالت پایان‌دهی Extended Face دارد؟

۱۹. دکمه‌ی Flip در Extrude چه عملی انجام می‌دهد؟

۲۰. زاویه‌ی شیب Extrude در کدام فیلد وارد می‌شود؟

۲۱. در کدام حالت Extrude می‌توان احجام باریک دیواره‌ای و تودرتو ایجاد کرد؟

۲۲. از چه نوع خطی به عنوان محور دوران در دستور Revolve می‌توانیم استفاده کنیم؟

۲۳. تخلص دستور Revolve چیست؟

۲۴. حالت پایان‌دهی اصلی دستور Revolve کدام است؟


۲۵. روش ویرایش یک نمایه‌ی ترسیمی چیست؟

۲۶. چنانچه در مرورگر دسکتاپ یک یا چند نمایه به رنگ زرد نمایش داده شود نشانه‌ی چیست؟


عملی ◀

۱. احجام زیر را با استفاده از دستور Extrude مدل‌سازی کنید. (۱۵۰ دقیقه)



می‌توان هر قطعه را در یک فایل ذخیره کرد یا با راهنمایی هنرآموز محترم همه‌ی آن‌ها را به صورت قطعات مجزا در یک فایل ذخیره کنید.

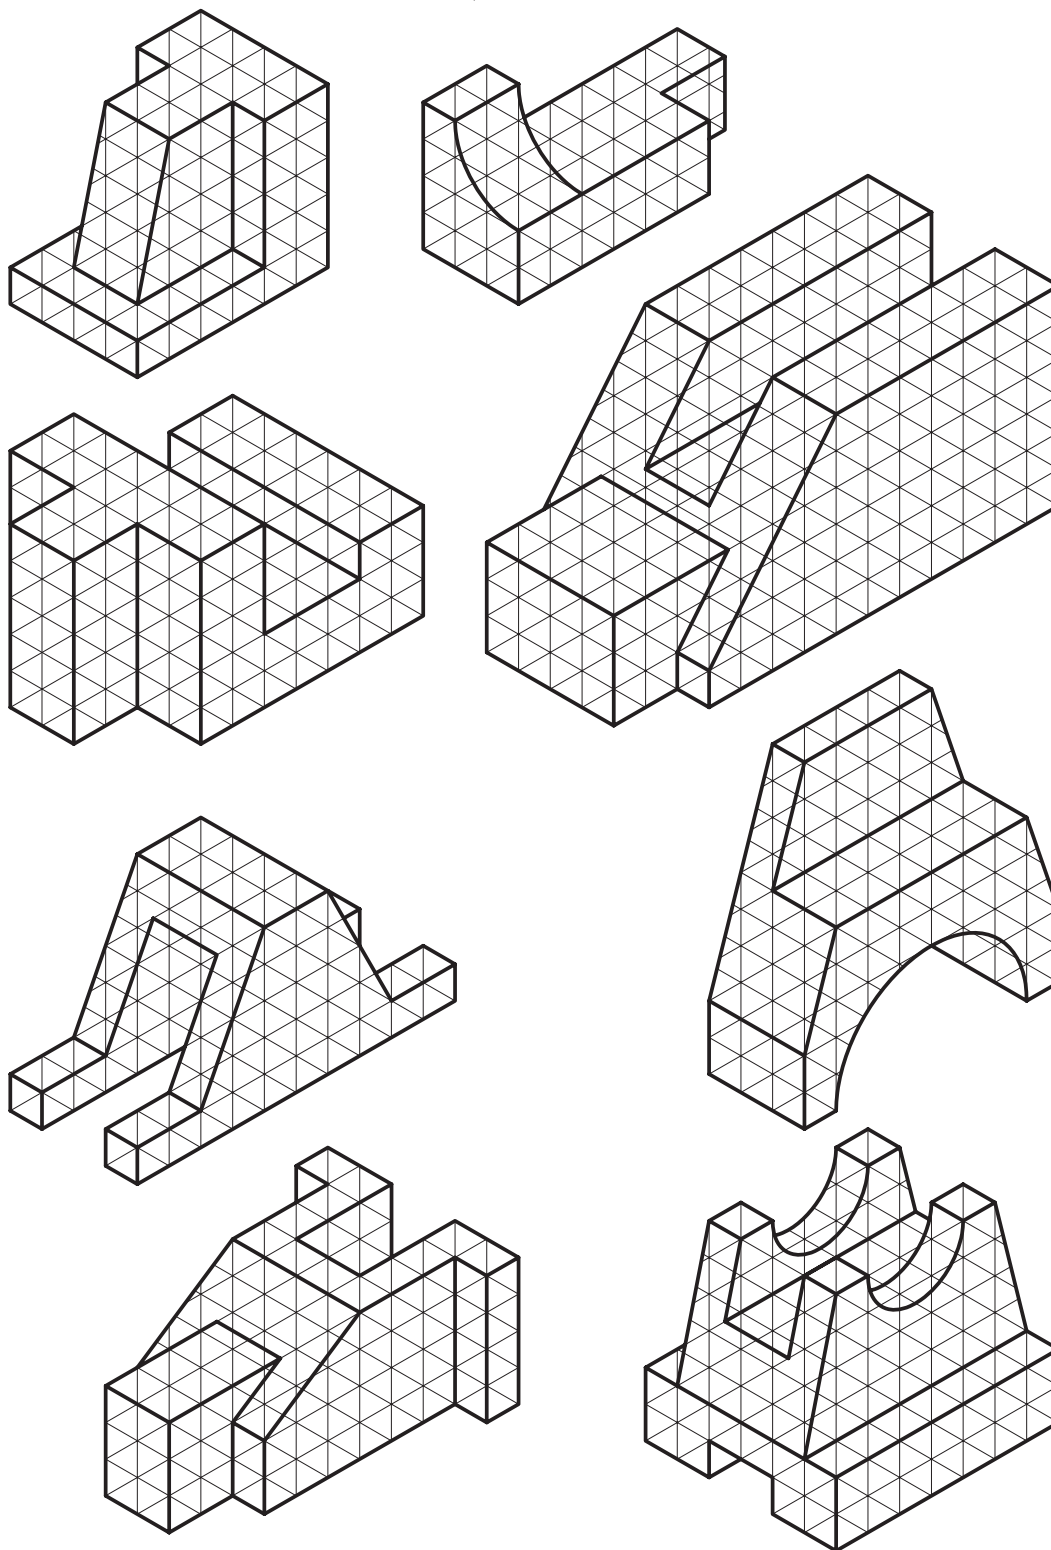

۲. پروفایل‌های زیر را با استفاده از دستور Revolve به احجام دوار تبدیل کنید. (۱۵۰ دقیقه)

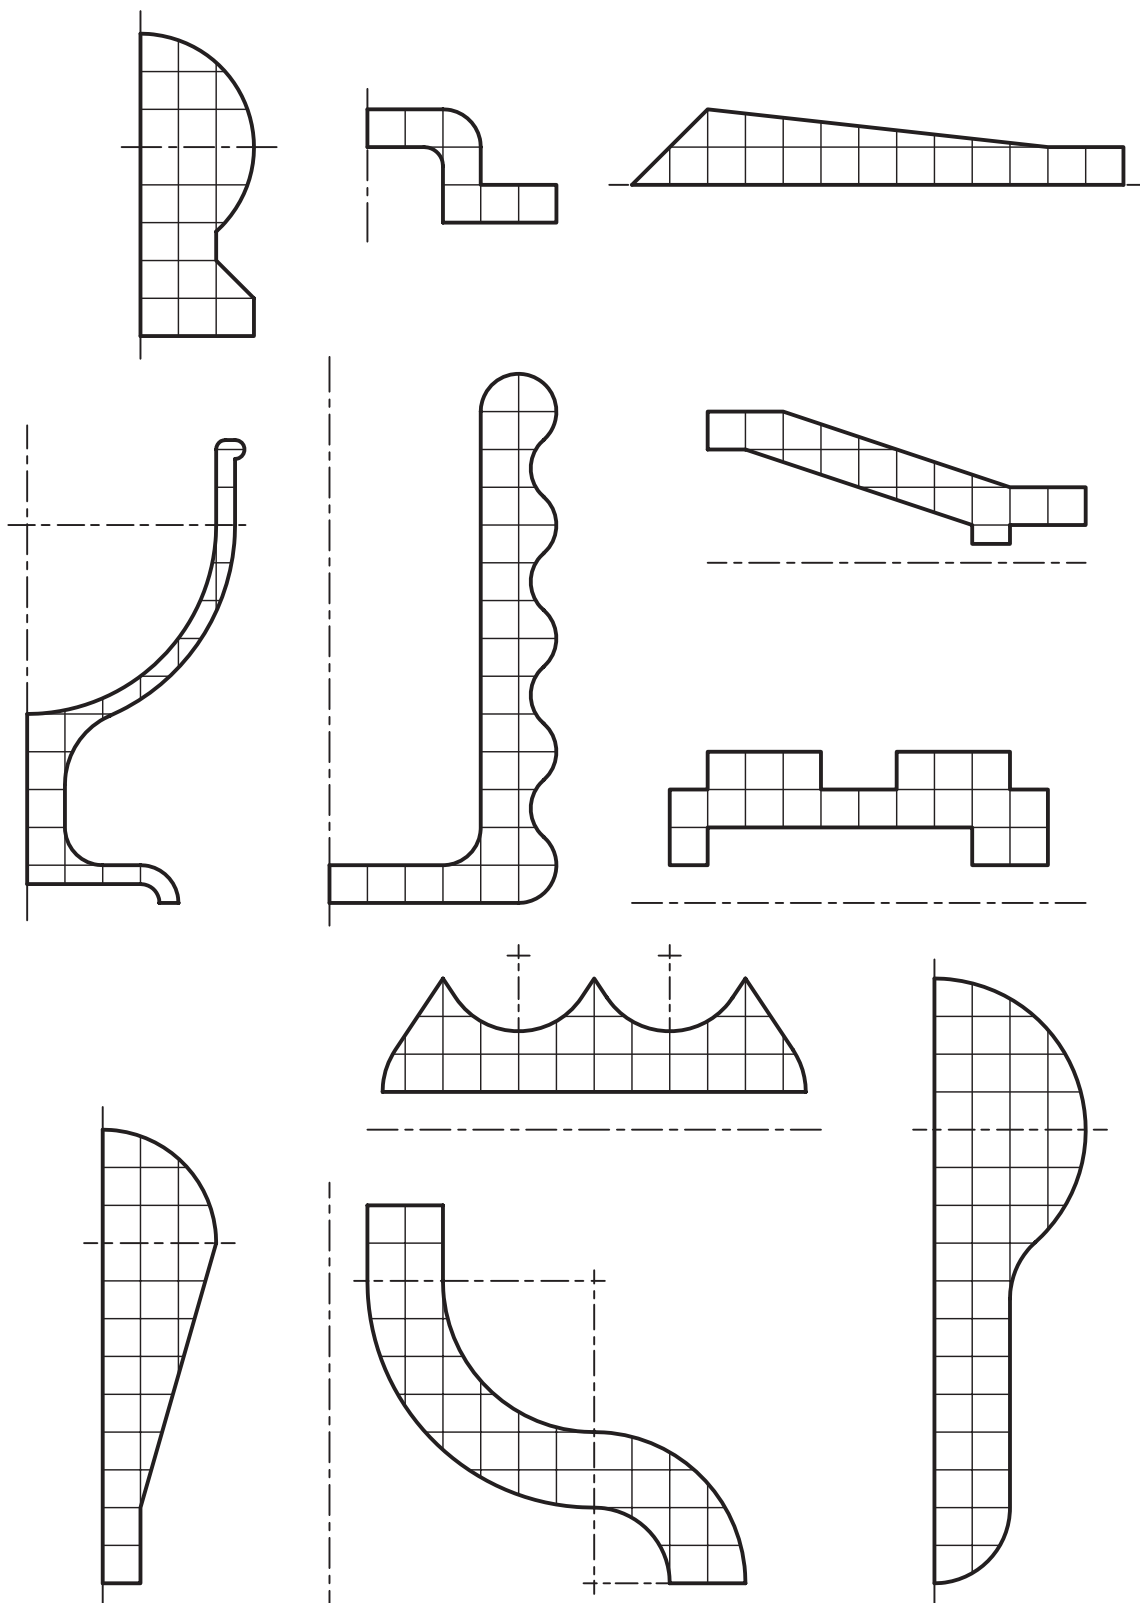

۳. حجم زیر را با استفاده از دستور Revolve و Extrude مدل سازی کنید. (۶۰ دقیقه)

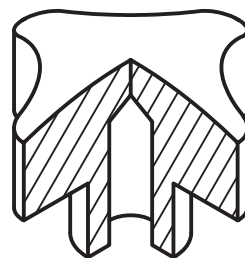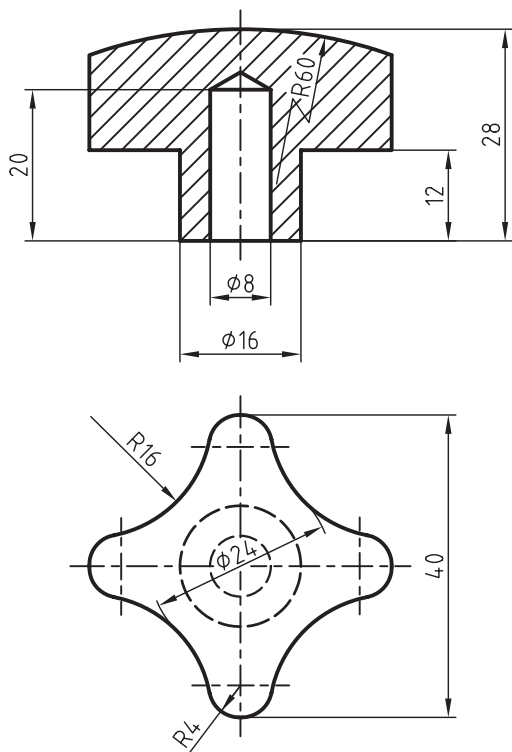

توانایی ایجاد صفحات طراحی، عملگرهای بولین، گرد کردن لبه‌ها، پخ‌زدن لبه‌ها و سوراخ‌کاری

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:


- صفحه‌ی طراحی را تغییر دهد.
- عملگرهای بولین را نام ببرد.
- نمایه‌های ترسیمی را تعریف کند.
- نمایه‌های موضعی را تعریف کند.
- انواع نمایه‌های ترسیمی را نام ببرد.
- انواع نمایه‌های موضعی را نام ببرد.
- لبه‌های یک مدل را با شعاع مشخص گرد کند.
- لبه‌های یک مدل را با شعاع متغیر گرد کند.
- لبه‌های یک مدل را با طول و زاویه‌ی مشخص پخ بزند.
- روش‌های مختلف پخ‌زدن لبه‌های مدل را نام ببرد.
- انواع سوراخ در سوراخ‌کاری مدل‌های سه‌بعدی را نام ببرد.
- حالت‌های مختلف انتهای سوراخ را در سوراخ‌کاری مدل‌های سه‌بعدی نام ببرد.
- روش‌های تعیین موقعیت مرکز سوراخ را نام ببرد.
- عمق رزوه‌ی پیچ را تغییر دهد.
- یک سوراخ ساده در یک سطح تخت ایجاد کند.
- یک سوراخ جای پیچ سراسر استوانه با مشخصات معلوم را در مرکز یک استوانه ایجاد کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۶	۱۰	۶


پیش آزمون

۱. مراحل مختلف ساخت یک قطعه را در مرورگر دسکتاپ نشان دهید؟
۲. مراحل مختلف ساخت مدلی را که با استفاده از برجسته کردن پروفایل درست شده است توضیح دهید.
۳. مراحل مختلف ساخت مدلی را که با استفاده از دوران دادن پروفایل درست شده است توضیح دهید.
۴. چگونه می‌توان با استفاده از دستور UCS صفحه‌ی قائم را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کرد.
۵. مدل‌سازی پارامتریک را تعریف کنید.
۶. صفحه‌ی طراحی پیش‌فرض اتوکد و مکانیکال دسکتاپ کدام است؟
الف) XY (ب) XZ
ج) YZ (د) Ucs
۷. برای جمع کردن دو حجم و ایجاد یک حجم واحد از کدام عملگر بولین استفاده می‌شود؟
الف) Subtract (ب) Union
ج) Intersect (د) Single
۸. کدام یک از عملکردهای دستور Extrude معادل عملگر Subtract در اتوکد است؟
الف) Join (ب) Cut
ج) Intersect (د) Split
۹. از کدام گزینه‌ی دستور Fillet برای گرد کردن همه‌ی گوشه‌های یک چندخطی استفاده می‌شود؟
الف) Continue (ب) Multiple
ج) Polyline (د) Trim
۱۰. برای گرد کردن لبه‌های یک مدل در اتوکد از چه دستوری استفاده می‌شود؟
الف) Fillet 3d (ب) 3D Fillet
ج) Fillet (د) Chamfer

۱۱. دایره‌ای به قطر ۲۰ میلی‌متر در نمای جانبی ترسیم کنید؟
۱۲. حجم زیر را مدل‌سازی کنید و با استفاده از تغییر UCS سوراخ $\varnothing 20$ را ایجاد نمایید.

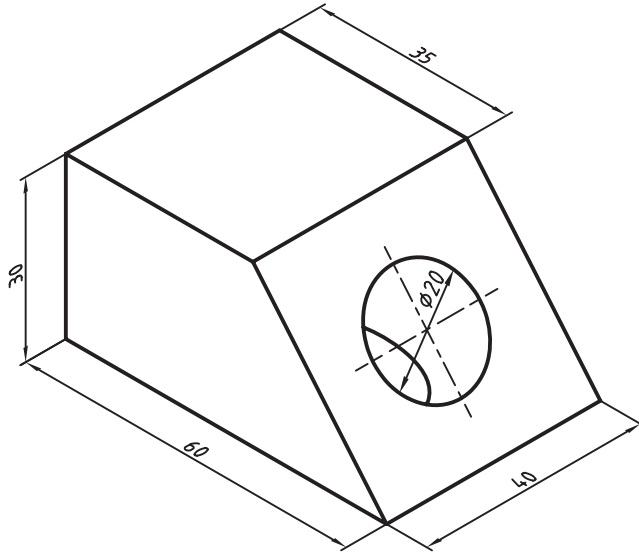


۱۳. مستطیلی به ابعاد ۴۰ در ۳۰ ترسیم و گوشه‌های آن را با شعاع‌های ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرد کنید.
۱۴. پخی با مشخصات $5 \times 30^\circ$ در یک گوشه‌ی قائم دلخواه ایجاد کنید.
۱۵. اسکچ زیر را ایجاد کنید.

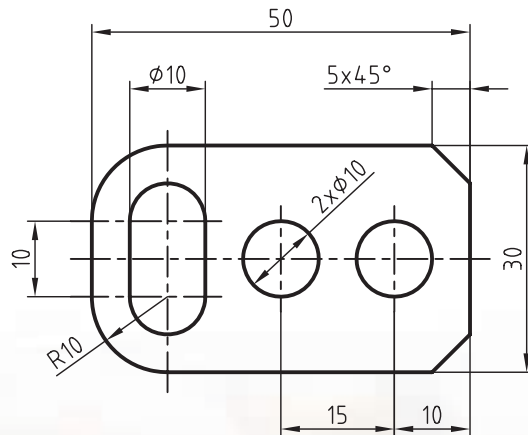

صفحات قطعه‌ای جدید در مرورگر دستکاپ ایجاد می‌شود که در زیرمجموعه آن این سه صفحه قرار دارد.




چنانچه نمایش صفحات کاری مزاحم کار شماست، روی صفحات مورد نظر در مرورگر دستکاپ راست کلیک کنید و تیک جلو Visible را بردارید.

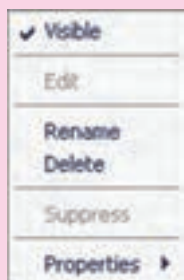

برای انتخاب این صفحات به عنوان صفحه‌ی طراحی باید از دستور New Sketch Plane استفاده کنیم. بعد از اجرای این دستور باید یک صفحه‌ی کاری یا سطح تختی از مدل انتخاب یا از گزینه‌های غیرپارامتریک UCS استفاده کنیم.

ایجاد صفحه‌ی طراحی جدید

Menu: Part ⇒ New Sketch Plane

Tool bar: Part Modeling ⇒ New Sketch Plane 

Righth: New Sketch Plane


Command: AMSKPLN ss

Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]:


ساختن یک صفحه به صورت صفحه‌ی فعال طراحی

در مکانیکال دستکاپ نیز می‌توان با استفاده از UCS صفحه‌ی طراحی (Sketch Plane) را تغییر داد اما این دستور پارامتریک نیست و استفاده از آن توصیه نمی‌شود. البته برای اولین اسکیچ در صورتی که نخواهیم صفحه‌ی افقی (XY) را به عنوان صفحه‌ی طراحی در نظر بگیریم می‌توانیم از UCS یا از صفحات کاری پایه که آن‌ها نیز صفحه‌ی غیرپارامتریک و ایستا هستند استفاده کنیم. برای نمایش صفحات کاری پایه از منوی Part استفاده می‌کنیم.


Part >> Work Features >> Basic 3D Work Planes

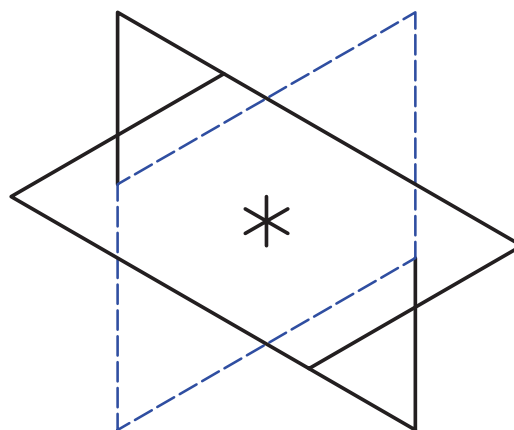

با اجرای این دستور در نقطه‌ای در صفحه‌ی ترسیم کلیک می‌کنیم تا صفحات در آن نقطه درج شوند. با ایجاد این

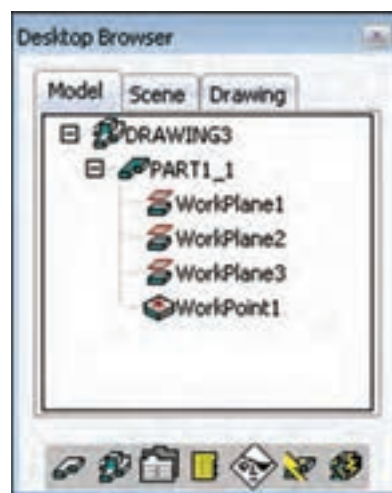


باشد. البته در مکانیکال دسکتاپ، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، این عملگر حین ایجاد نمایه‌های ترسیمی به عنوان عملکرد دستور قابل دسترس است. مثلاً در دستور Extrude انتخاب عملکرد Join موجب جمع شدن حجم فعلی Extrude با حجم اصلی قطعه خواهد شد.

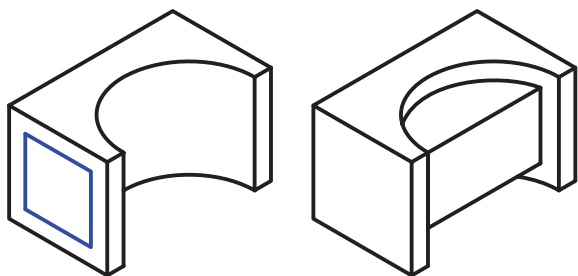

عملگر منها (Cut)


این عملگر که معادل دستور Subtract در اتوکد است موجب می‌شود حجم نهایی حاصل تفریق دو حجم باشد. در مکانیکال دسکتاپ این عملگر حین ایجاد نمایه‌های ترسیمی به عنوان عملکرد دستور قابل دسترس است. مثلاً در دستور Revolve انتخاب عملکرد Cut موجب کاسته شدن حجم فعلی دوران از حجم اصلی قطعه خواهد شد.

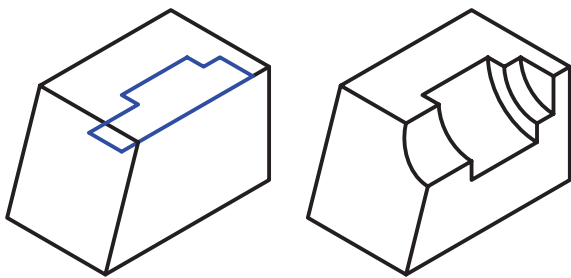

عملگر اشتراک (Intersect)

این عملگر که معادل دستور Intersect در اتوکد است موجب می‌شود که حجم نهایی حاصل اشتراک دو حجم باشد. در مکانیکال دسکتاپ این عملگر حین ایجاد نمایه‌های ترسیمی به عنوان عملکرد دستور قابل دسترس

با انتخاب یک صفحه‌ی کاری یا یک وجه مسطح مدل، یک صفحه‌ی طراحی به رنگ قرمز یا آبی روی آن نمایش داده می‌شود. محورهای مختصات روی این صفحه مشاهده می‌شود. در این حالت با کلیک کردن می‌توانیم جهت محورها را تغییر دهیم یا با راست‌کلیک آن را بپذیریم. (در کنار نشانگر ماوس نیز یک انیمیشن کوچک همین مطلب را گوشزد می‌کند) (با استفاده از گزینه‌ی Flip یا کلیک کردن روی محور Z نیز می‌توانیم جهت این محور را برعکس کنیم).

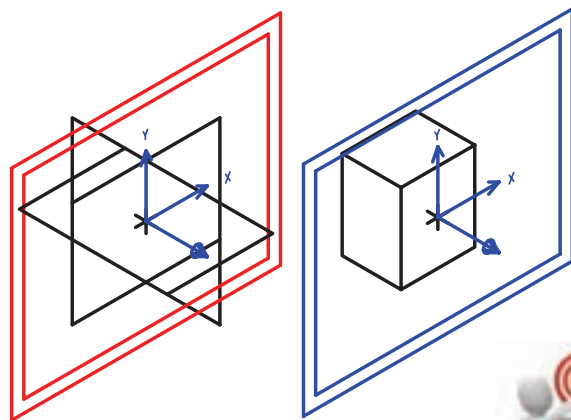

نکته

جهت محورهای X و Y در صفحه‌ی طراحی راستای قیده‌های افقی و عمودی را تعیین می‌کند. راستای محور Z نیز جهت مثبت عملکردهای نمایه‌های ترسیمی را تعیین می‌کند.

عملگرهای بولین


عملگرهای بولین در مکانیکال دسکتاپ نیز مانند اتوکد شامل جمع، منها و اشتراک است.

عملگر جمع (Join)


این عملگر که معادل دستور Union در اتوکد است موجب می‌شود که حجم نهایی حاصل جمع دو حجم

با استفاده از عملگرهای بولی این دستور می‌توانیم از دو یا چند قطعه، یک قطعه‌ی پیچیده ایجاد کنیم. با اجرای این دستور ابتدا باید عملگر مورد نظر را از بین گزینه‌های Cut/Intersect/Join انتخاب کنیم. سپس قطعه یا Toolbody مورد نظر را انتخاب کنیم که با قطعه‌ی جاری ترکیب شود.


◀ **عملگر Cut:** قطعه‌ی انتخاب شده از قطعه‌ی جاری کسر می‌شود. در شکل زیر حجم سبز رنگ و حجم نارنجی از حجم آبی کسر شده است.

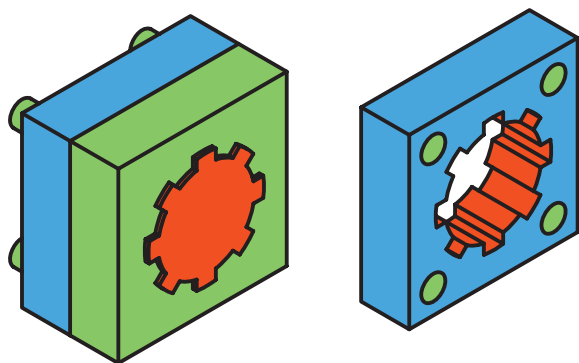

◀ **عملگر Join:** قطعه‌ی انتخاب شده با قطعه‌ی جاری جمع می‌شود. در شکل زیر سه استوانه نارنجی، آبی و سبز با هم جمع شده‌اند.

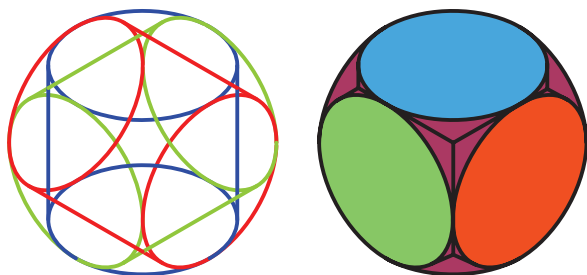

است. مثلاً در دستور Extrude انتخاب عملکرد Intersect موجب می‌شود، حجم نهایی حاصل اشتراک حجم فعلی Extrude و حجم اصلی قطعه باشد.

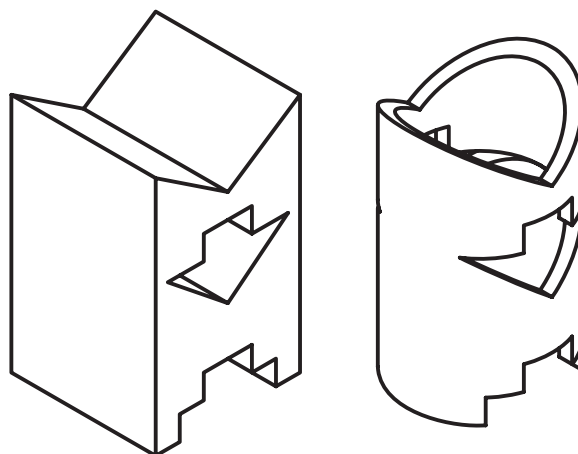

در مکانیکال دسکتاپ، علاوه بر این عملکردها که حین ایجاد نمایه‌های ترسیمی قابل دسترس است، دستور مستقلی نیز به نام Combine وجود دارد که از آن برای ایجاد عملگرهای بولی روی قطعات مختلف استفاده می‌کنیم.

ترکیب قطعات با یکدیگر با استفاده از عملگرهای بولی

Combine

Menu: Part ⇒ Placed Features ⇒ Combine

Tool bar: Part Modeling ⇒ Combine 

Rigth: Placed Features ⇒ Combine

Command: AMCOMBINE

Enter parametric boolean operation [Cut/Intersect/Join]
<Cut>:

همچنین در نوار ابزار Part Modeling قرار دارند. این نمایه‌ها نیازی به پروفایل نداشته و روی مدل اصلی اجرا می‌شوند.



همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، دستور Fillet سه‌بعدی در مکانیکال دسکتاپ یک نمایه‌ی موضعی است.

گرد کردن لبه‌ها

گرد کردن لبه‌ی مدل به صورت پارامتریک با شعاع ثابت و متغیر

Fillet


Menu: Part⇒Placed Features⇒ Fillet

Tool bar: Part Modeling⇒ Fillet 

Righth: Placed Features⇒ Fillet


Command:AMFILLET ee

عملگر **Intersect**: حجم نهایی از اشتراک قطعه‌ی انتخاب شده با قطعه‌ی جاری ایجاد می‌شود. شکل زیر حجم مشترک دو مکعب قرمز و آبی را نشان می‌دهد.

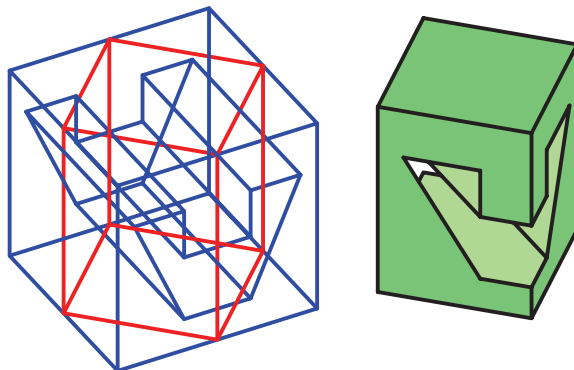


نمایه‌های ترسیمی و موضعی

در مکانیکال دسکتاپ دو نوع عملیات مدل‌سازی یا نمایه وجود دارد: نمایه‌های ترسیمی (Sketched Features) که برای اجرا نیاز به پروفایل یا مسیر دارند. نمایه‌های ترسیمی عبارت‌اند از Extrude، Revolve، Loft، Sweep، Rib، Bend و Face Split که در زیرمنوی به همین نام در منوی Part و منوی راست‌کلیک و همچنین در نوار ابزار Part Modeling قرار دارند.

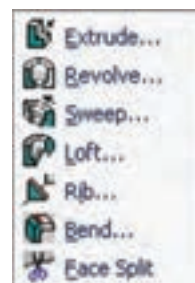

نمایه‌های موضعی (Placed Features) نیز در زیرمنوی به همین نام در منوی Part و منوی راست‌کلیک و

با اجرای این دستور پنجره‌ی تبدیلی Fillet به نمایش در می‌آید.


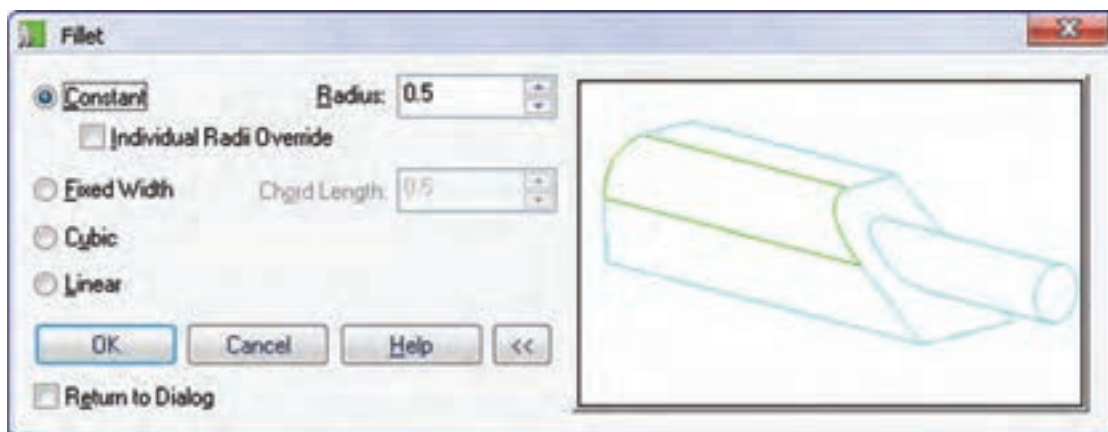



گرد کردن ساده

برای گرد کردن ساده لبه‌ها با شعاع ثابت تنظیمات پنجره را تغییر نمی‌دهیم. فقط در فیلد Radius شعاع مورد نظر را وارد کرده و پنجره را Ok می‌کنیم. در صفحه‌ی ترسیم روی یک لبه یا یک سطح مدل کلیک و آن را تأیید می‌کنیم. در صورتی که نیاز باشد لبه‌های مختلفی را با شعاع‌های مختلفی گرد کنیم گزینه‌ی Return to Dialog را تیک می‌زنیم تا با زدن دکمه‌ی اینتر مجدداً این پنجره به نمایش در آید و شعاع فیلت را تغییر دهیم. در این حالت دکمه‌ی OK به Apply و دکمه‌ی Cancel نیز به Done تبدیل می‌شوند. به ازای هر Fillet یک نمایه‌ی موضعی به مرورگر دسکتاپ افزوده می‌شود.

گرد کردن با شعاع متفاوت

اما اگر نیاز باشد که لبه‌های مدل را با شعاع‌های متفاوت گرد کنیم باید گزینه‌ی Individual Radii Override را تیک بزنیم. در این حالت بعد از انتخاب لبه‌ها و زدن دکمه‌ی اینتر، در کنار هر لبه‌ی انتخاب شده شعاع فیلت به صورت مثلاً R=5 مشاهده می‌شود که می‌توانیم با انتخاب تک تک آن‌ها شعاع فیلت هر لبه را به صورت مجزا تعیین کنیم.

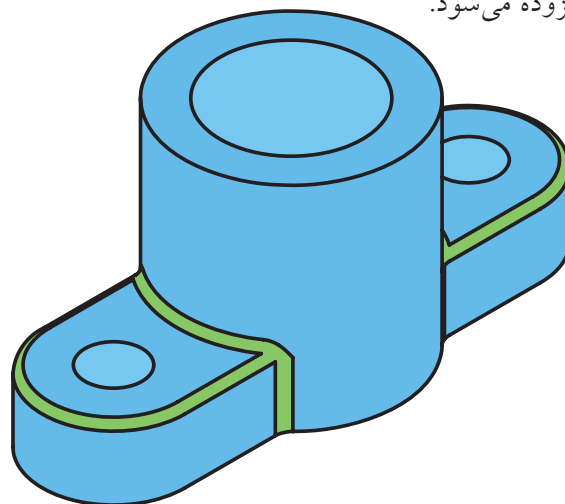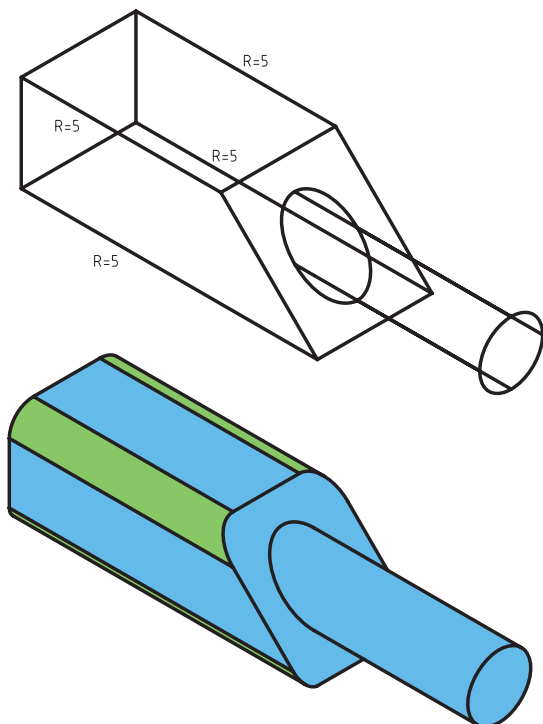

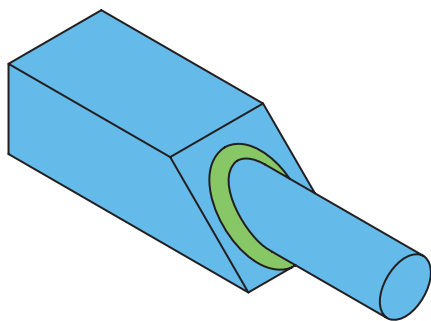


گرد کردن با طول وتر ثابت

برای گرد کردن لبه‌های گرد روی سطوح شیب‌دار با طول وتر ثابت از گزینه‌ی Fixed Width استفاده می‌کنیم.

گرد کردن با شعاع متغیر


اما اگر نیاز باشد که لبه‌های مدل را با شعاع متغیر گرد کنیم باید به جای گزینه‌ی Constant، که برای گرد کردن با شعاع ثابت به کار می‌رفت، از گزینه‌های Linear و Cubic استفاده کنیم.

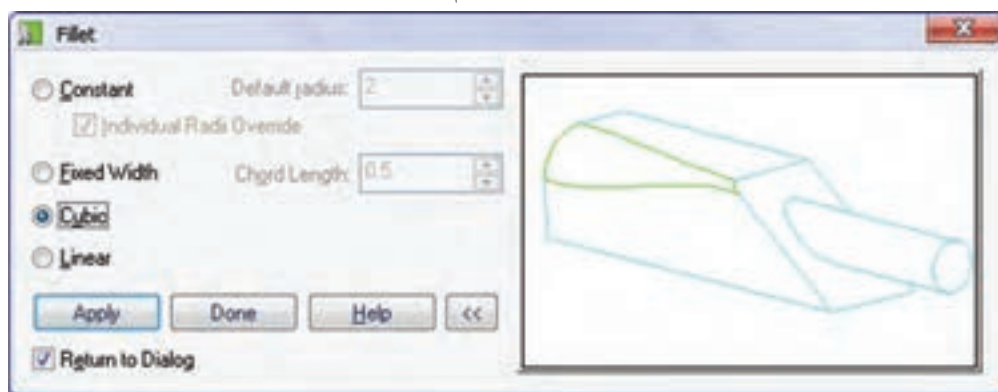

یکنواخت از ابتدا تا انتهای لبه تغییر می‌کند اما در حالت حجمی می‌توانیم سرعت تغییر شعاع را کنترل کنیم. در حالت حجمی در خط فرمان گزینه‌های زیر اعلام می‌شود:
Select radius or [Add vertex/
Clear/Delete vertex]:

- ◀ **Add vertex**: با انتخاب این گزینه می‌توانیم رأس جدیدی برای تعیین شعاع فیلت ایجاد کنیم. با اجرای این گزینه باید روی لبه‌ی انتخابی کلیک کنیم و سپس با تعیین یک عدد موقعیت دقیق رأس را با تعیین درصد طول لبه مشخص کنیم.
- ◀ **Clear**: با اجرای این گزینه می‌توانیم مقدار عددی شعاع را از روی یک رأس حذف کنیم.
- ◀ **Delete vertex**: از این گزینه نیز برای حذف رئوس انتخاب شده استفاده می‌کنیم.

در این حالت، بعد از انتخاب یک لبه برای گرد شدن، در ابتدا و انتهای آن شعاع فیلت درج می‌شود که می‌توانیم با انتخاب آن‌ها شعاع مورد نظر را وارد کنیم. در حالت حجمی رئوسی که هنوز شعاع آن‌ها تعیین نشده است به صورت ستاره (R=*) نمایش داده می‌شود.

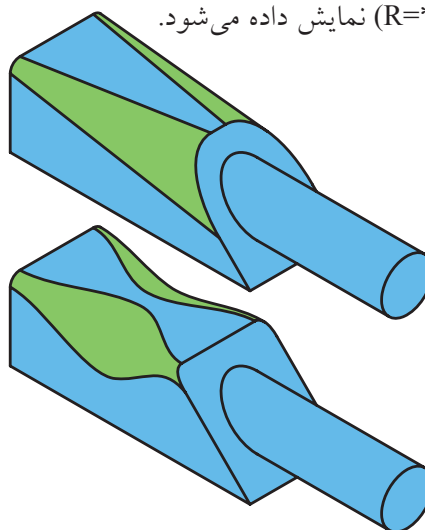


تفاوت حالت خطی (Linear) با حالت حجمی (Cubic) در این است که در حالت خطی شعاع فیلت به صورت

پخ زدن لبه‌ها

دستور Chamfer سه‌بعدی در مکانیکال دسکتاپ یک نمایه‌ی موضعی است.

سطوح مورد نظر را روی مدل انتخاب می‌کنیم.

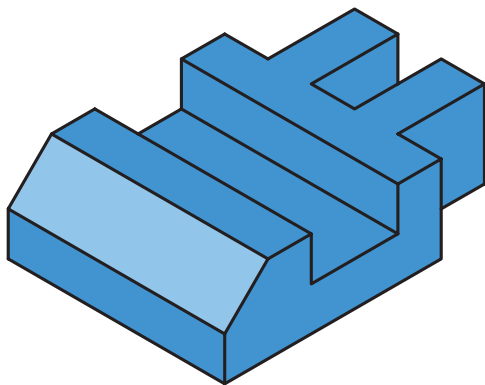

پخ زدن لبه‌ی مدل به صورت پارامتریک با طول یا زاویه‌ی معلوم Chamfer

Menu: Part ⇒ Placed Features ⇒ Chamfer

Tool bar: Part Modeling ⇒ Chamfer





Righth: Placed Features ⇒ Chamfer

Command: AMCHAMFER

Two distance: از این نوع عملکرد زمانی استفاده

می‌کنیم که بخواهیم پخی با دو طول متفاوت روی مدل اعمال کنیم. طول‌های پخ را به ترتیب در فیلدهای Distance 1 و Distance 2 وارد می‌کنیم و با OK کردن یا زدن دکمه‌ی Apply به صفحه‌ی ترسیم می‌رویم و لبه‌ها یا سطوح مورد نظر را روی مدل انتخاب می‌کنیم. چنانچه لبه‌ای برای پخ زدن انتخاب کنیم باید سطحی که طول اول پخ روی آن قرار می‌گیرد نیز مشخص سازیم. اما اگر یکی از وجوه مدل را برای پخ زدن انتخاب کنیم، به صورت خودکار، طول اول پخ روی همین سطح قرار می‌گیرد.


با اجرای این دستور پنجره‌ی تبدالی Chamfer به نمایش در می‌آید.

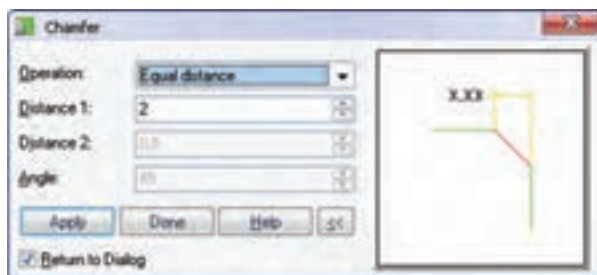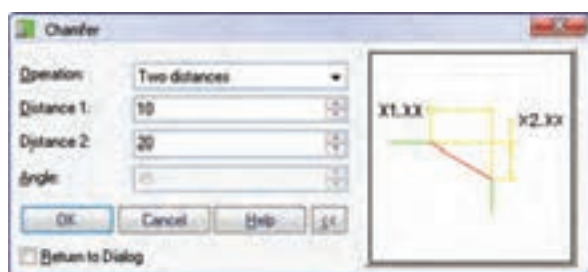

نوع عملکرد دستور با استفاده از منوی کرکره‌ای Operation انتخاب می‌کنیم. این دستور دارای سه نوع عملکرد است:

Equal distance: از این نوع عملکرد زمانی استفاده

می‌کنیم که بخواهیم یک پخ ۴۵ درجه یا پخی که طول هر دو سمت آن یکسان است روی مدل اعمال کنیم. طول پخ را در فیلد Distance 1 وارد می‌کنیم و با OK کردن یا زدن دکمه‌ی Apply به صفحه‌ی ترسیم می‌رویم و لبه‌ها یا

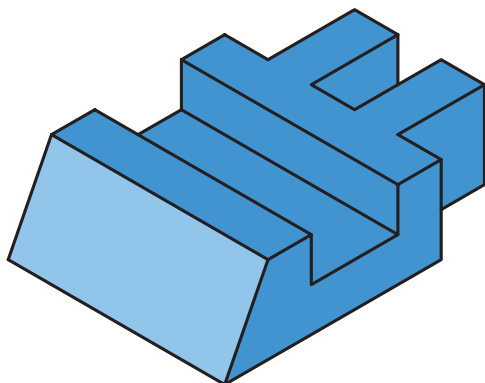


استفاده از نمایه‌ی موضعی Hole انجام می‌شود.

ایجاد انواع سوراخ کاری روی مدل‌های سه‌بعدی

Hole


Menu: Part ⇒ Placed Features ⇒ Hole

Tool bar: Part Modeling ⇒ Hole 

Rigth: Placed Features ⇒ Hole

Command: AMHOLE hh


با اجرای این دستور پنجره‌ی تبدالی Hole ظاهر می‌شود.

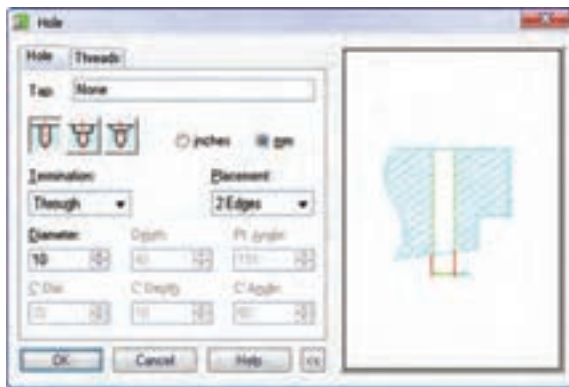

سوراخ کاری بدون رزوه

برای سوراخ کاری بدون رزوه از زبانه‌ی Hole استفاده می‌کنیم. در این زبانه نوع فلاویز در فیلد Tap روی گزینه‌ی None یعنی بدون رزوه تنظیم شده است.

تعیین نوع سوراخ

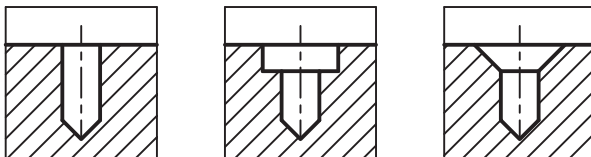


◀ سوراخ ساده‌ی دریل کاری: این نوع سوراخ با انتخاب گزینه‌ی تصویری سمت چپ قابل انتخاب است.

◀ سوراخ جای پیچ سراسنانه‌ای: برای ایجاد این نوع سوراخ از گزینه‌ی تصویری وسط استفاده می‌کنیم.

◀ **Distance and angle**: چنانچه بخواهیم پخ را با یک طول و یک زاویه تعریف کنیم از این عملکرد استفاده می‌کنیم. طول پخ را در فیلد Distance 1 و زاویه‌ی آن را در فیلد Angle وارد می‌کنیم و با OK کردن یا زدن دکمه‌ی Apply به صفحه‌ی ترسیم می‌رویم و لبه‌ها یا سطوح مورد نظر را روی مدل انتخاب می‌کنیم.



در اینجا نیز چنانچه لبه‌ای برای پخ زدن انتخاب کنیم باید سطحی که طول پخ روی آن قرار می‌گیرد مشخص سازیم. اما اگر یکی از وجوه مدل را برای پخ زدن انتخاب کنیم، به صورت خودکار، طول پخ روی همین سطح قرار می‌گیرد.

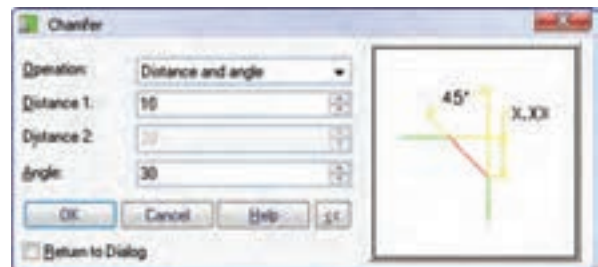

سوراخ کاری

در مکانیکال دسکتاپ می‌توانیم انواع سوراخ‌ها را به صورت کاملاً پارامتریک روی مدل ایجاد کنیم. سوراخ کاری با

تعیین وضعیت انتهای سوراخ


برای تعیین وضعیت انتهای سوراخ سه گزینه در اختیار داریم که آن‌ها را می‌توانیم از منوی کرکره‌ای Termination انتخاب کنیم.

◀ **Through**: از این گزینه برای سوراخ‌های راه‌به‌در که از کل قطعه عبور می‌کند استفاده می‌کنیم. با انتخاب این گزینه دیگر نیازی به تعیین عمق سوراخ نداریم.

◀ **Blind**: برای سوراخ‌های کور از این گزینه استفاده می‌کنیم. با انتخاب این گزینه باید عمق سوراخ را در فیلد Depth و زاویه‌ی سر مته را نیز در فیلد Pt. Angle وارد کنیم.

◀ **To Plane**: در صورتی که سوراخ مورد نظر تا سطح خاصی امتداد داشته باشد از این گزینه استفاده می‌کنیم. در این صورت بعد از OK کردن پنجره باید سطح مورد نظر را انتخاب کنیم.

شکل زیر سه نوع سوراخ ساده‌ی راه‌به‌در (سوراخ‌های سمت چپ قطعه)، کور (سوراخ‌های وسط قطعه) و سوراخی را که تا سطح خاصی امتداد دارد (سوراخ سمت راست قطعه) نشان می‌دهد.

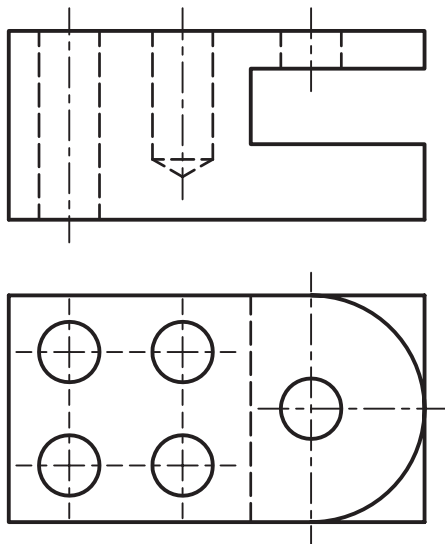

◀ **سوراخ جای پیچ سرخزینه**: از گزینه‌ی تصویری سمت راست برای ایجاد این نوع سوراخ استفاده می‌کنیم.

آیا می‌دانید




با تغییر نوع سوراخ تصویر گرافیکی سمت راست نیز تغییر می‌کند که به صورت تصویری نحوه‌ی سوراخ‌کاری و اندازه‌های مورد نیاز نمایش داده می‌شود. با کلیک کردن در این تصویر نیز می‌توانیم نوع سوراخ‌کاری را تغییر دهیم.

بعد از تعیین نوع سوراخ باید دیگر مشخصات آن را در فیلدهای پایین پنجره مشخص کنیم. مثلاً یک سوراخ ساده نیاز به قطر و عمق سوراخ دارد، یا سوراخ‌های جای پیچ علاوه بر آن‌ها به مشخصات سر پیچ نیز نیاز دارند.

تعیین واحد اندازه‌گیری سوراخ

برای سوراخ‌های متریک از گزینه‌ی mm و برای سوراخ‌های اینچی از گزینه‌ی inches استفاده می‌کنیم.


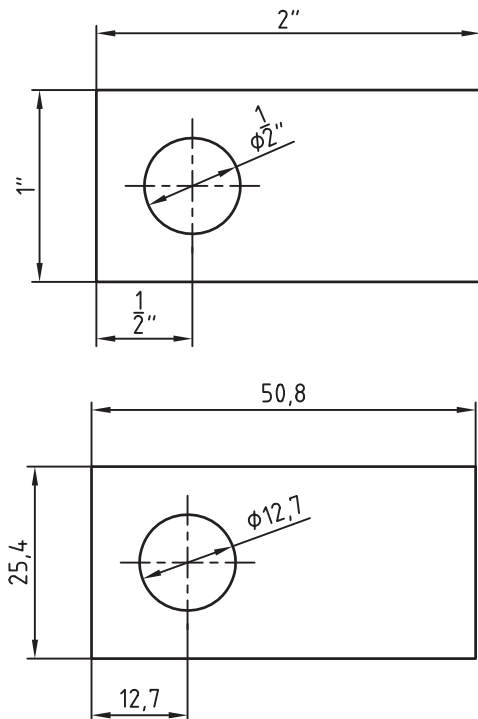


تعیین موقعیت مرکز سوراخ

برای تعیین دقیق موقعیت مرکز سوراخ در مدل روش‌های مختلفی وجود دارد. این روش‌ها را می‌توانیم از منوی کرکه‌ای Placement انتخاب کنیم.

◀ **2 Edges**: از این روش برای سوراخ‌کاری روی سطوح تخت استفاده می‌کنیم به طوری که موقعیت سوراخ با تعیین فاصله نسبت به دو لبه‌ی آن سطح تعیین می‌شود.


بعد از Ok کردن پنجره باید به ترتیب دو لبه‌ی یک سطح تخت مدل را انتخاب کنیم. سپس موقعیت سوراخ را نسبت به جهت این دو محور تعیین می‌کنیم و در نهایت فاصله‌ی مرکز سوراخ را به ترتیب با لبه‌ی اول و دوم وارد می‌کنیم.

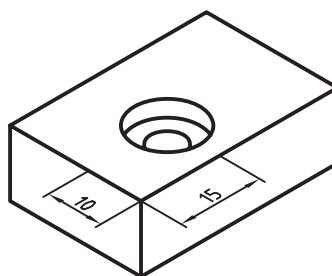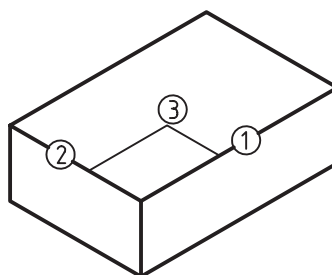

◀ **Concentric**: از این روش برای سوراخ‌کاری روی سطوح تخت و هم‌مرکز با یک سطح دوار استفاده می‌کنیم.



بعد از Ok کردن پنجره باید ابتدا یک صفحه‌ی کاری یا سطح تختی که سوراخ‌کاری روی آن انجام می‌شود انتخاب و تأیید کنیم. سپس یک لبه‌ی گرد که سوراخ با

آن هم‌مرکز باشد انتخاب می‌کنیم. بدین ترتیب سوراخ با مشخصات تنظیم‌شده در سطح مورد نظر و هم‌مرکز با لبه‌ی انتخاب شده درج می‌شود و دستور منتظر انتخاب سطح تخت بعدی می‌ماند.

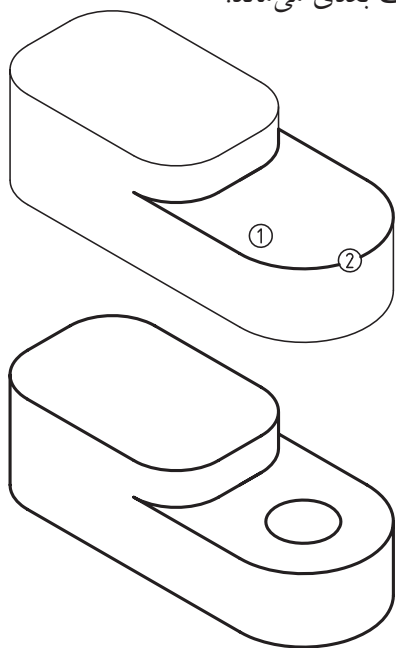


◀ **On Points**: از این روش برای سوراخ‌کاری روی سطوحی که مرکز سوراخ‌ها را با نقاط کاری مشخص کرده‌ایم استفاده می‌کنیم.

بعد از Ok کردن پنجره باید یک نقطه‌ی کاری انتخاب کنیم تا سوراخ با مشخصات تنظیم‌شده در آن نقطه درج شود. سپس روی نقطه‌ی کاری بعدی کلیک می‌کنیم.

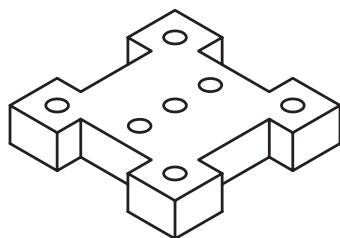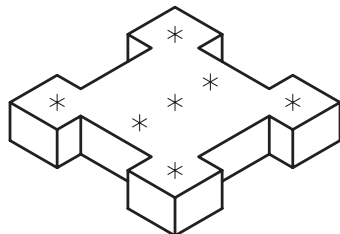


وسط (C'Dept) و زاویه‌ی خزینه را در فیلد سمت راست (C'Angle) وارد می‌کنیم.

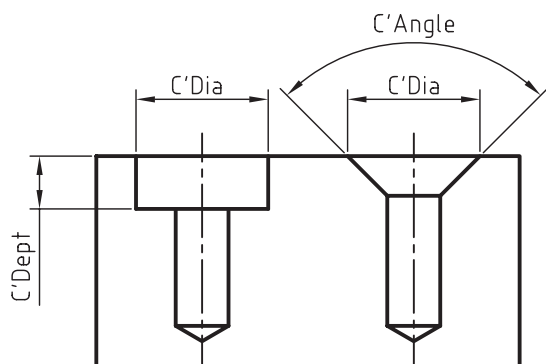


سوراخ کاری با رزوه

برای سوراخ کاری رزوه‌شده از زبانه‌ی Threads استفاده می‌کنیم. در این حالت می‌توانیم کل سوراخ یا بخشی از آن را با مشخصات مورد نظر رزوه کنیم. البته ظاهر رزوه در مدل قابل مشاهده نیست اما هنگام استخراج نقشه‌های دوبعدی اطلاعات رزوه در نظر گرفته می‌شود. سوراخ‌های رزوه‌شده در مدل به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند.

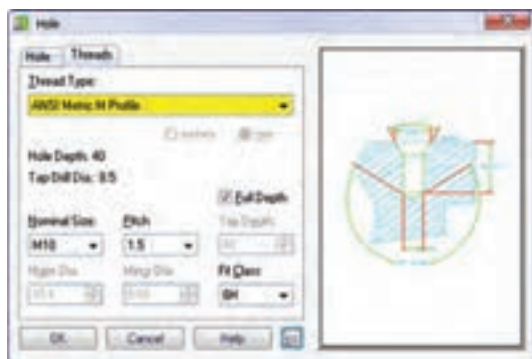

◀ **From Hole**: از این روش برای سوراخ کاری روی سطوحی که فاصله‌ی افقی و عمودی مرکز سوراخ با یک سوراخ، دیگر معلوم است استفاده می‌کنیم. این فواصل پارامتریک است و با تغییر موقعیت سوراخ اول تغییر می‌کند.

بعد از Ok کردن پنجره باید ابتدا یک سطح مدل را که سوراخ کاری روی آن انجام می‌شود انتخاب و جهت محورهای مختصات را روی آن تعیین کنیم. سپس یک سوراخ را به عنوان مبدأ برای جهت X و یک سوراخ برای جهت Y تعیین می‌کنیم. چنانچه بخواهیم تنها از یک سوراخ برای تعیین جهت هر دو محور استفاده کنیم در این مرحله گزینه‌ی Previous (ایتر) را انتخاب می‌کنیم. بعد از تعیین موقعیت تقریبی سوراخ، فاصله‌ی X و فاصله‌ی Y را به ترتیب وارد می‌کنیم.

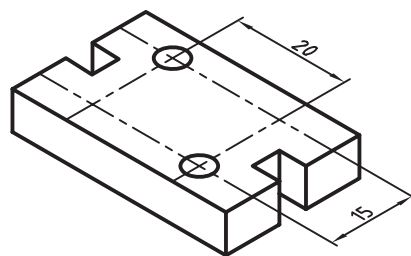


تعیین مشخصات سوراخ سرپیچ

در صورتی که نوع سوراخ مورد نظر سوراخ جای پیچ سراسر استوانه‌ای و سوراخ جای پیچ سرخزینه باشد باید مشخصات سرپیچ را در سه فیلد پایین پنجره تعیین کنیم. همان گونه که در تصویر زیر مشخص است قطر سرپیچ را در فیلد سمت چپ (C'Dia)، عمق سرپیچ در فیلد

تعیین استاندارد دنده‌ی پیچ

اما در صورتی که بخواهیم بخشی از سوراخ را رزوه کنیم باید گزینه‌ی Full Depth را غیرفعال و عمق رزوه را در فیلد Tap Depth وارد کنیم.

از منوی کرکه‌ای Thread Type استاندارد مورد نیاز را از استانداردهایی که در سیستم خود نصب کرده‌ایم انتخاب می‌کنیم. مثلاً استاندارد متریک مؤسسه‌ی استاندارد ملی آمریکا (ANSI).

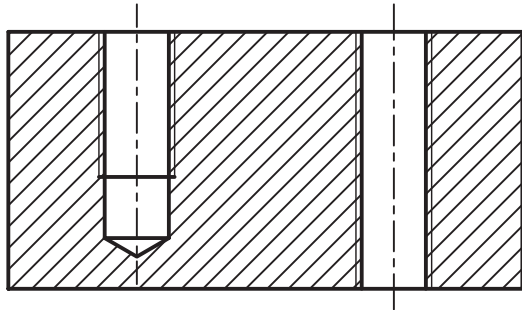


نکته

در صورتی که نوع دنده را Custom یا سفارشی در نظر بگیریم باید کوچک‌ترین قطر و بزرگ‌ترین قطر رزوه را در فیلدهای Major و Minor Dia وارد کنیم. در این حالت باید قطر کوچک رزوه از قطر بزرگ رزوه کوچک‌تر باشد و قطر سوراخ نیز از قطر کوچک رزوه بزرگ‌تر نباشد.

Minor Dia < Major Dia

Minor Dia \geq Top Drill Dia

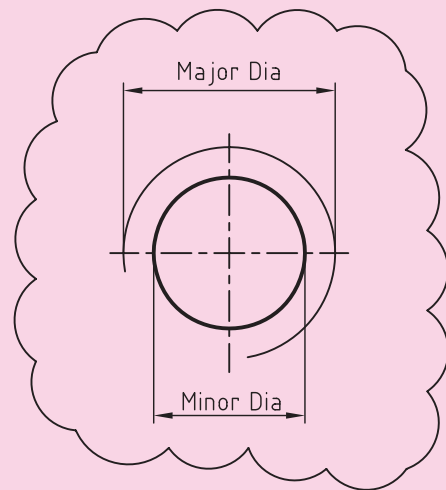

تعیین قطر اسمی پیچ

قطر اسمی پیچ را از منوی کرکه‌ای Nominal Size انتخاب می‌کنیم. در این منو بر اساس استاندارد تعیین کرده‌ایم قطرهای متداول و قابل قبول فهرست شده است. مثلاً M10 برای سوراخ پیچی که قطر خارجی آن ۱۰ میلی‌متر است.

تعیین گام پیچ

طول گام پیچ از منوی کرکه‌ای Pitch با توجه به استاندارد دنده و قطر اسمی پیچ از گزینه‌های قابل دسترس انتخاب می‌شود. مثلاً برای پیچ M10 گزینه‌های 0.75، 1.25 و 1.5 برای تعیین طول گام قابل دسترس است.

تعیین کلاس انطباق

کلاس انطباقی رزوه را می‌توانیم از منوی کرکه‌ای Fit Class انتخاب کنیم.


تعیین عمق رزوه

چنانچه گزینه‌ی Full Depth را تیک بزیم کل سوراخ رزوه می‌شود و دیگر نیازی به تعیین عمق رزوه نیست.


دستورکار شماره ۱

استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی

(۱۲۰ دقیقه)

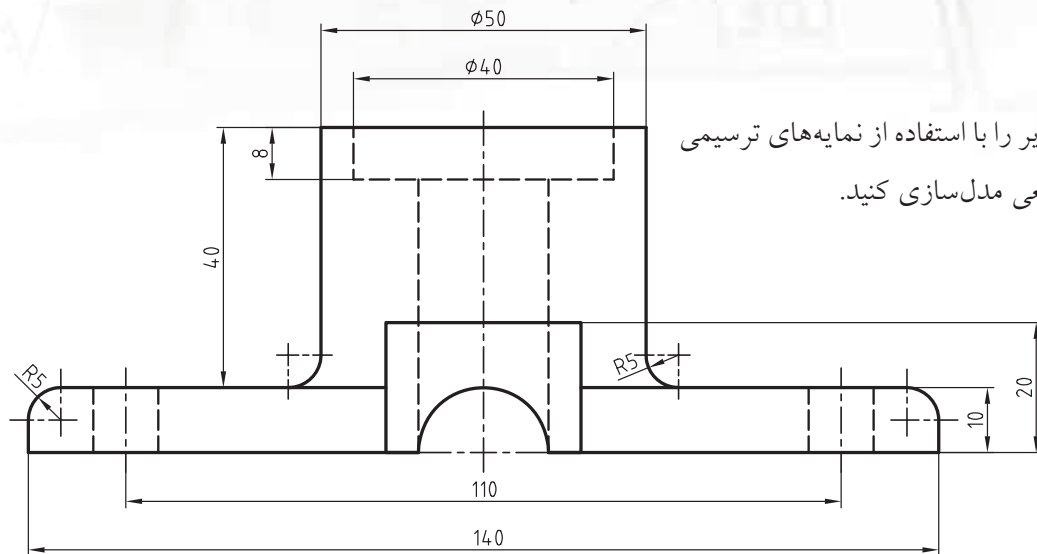

حجم زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی مدل‌سازی کنید.

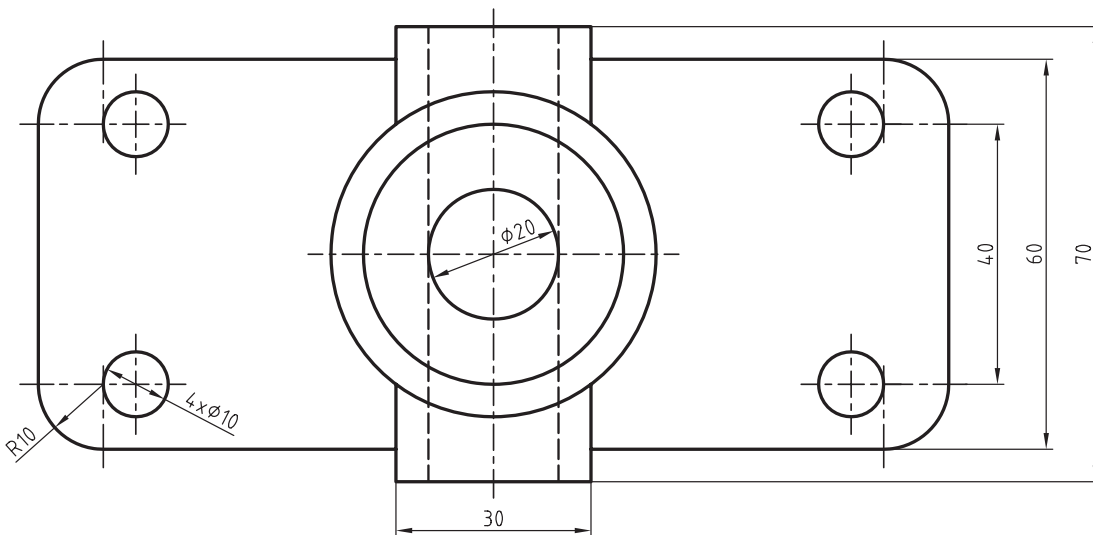


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم

۹. با استفاده از دستور Extrude پروفایل را به اندازه‌ی ۷۰ میلی‌متر از هر دو طرف برجسته کنید.

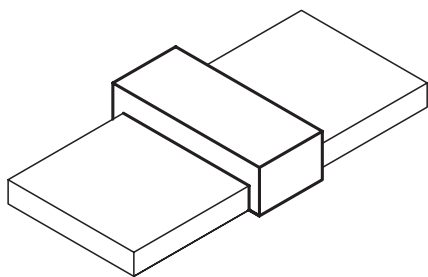


۱۰. کف مکعب مستطیل ۱۴۰ در ۶۰ در ۱۰ را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.

۱۱. دایره‌ای به قطر ۵۰ ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.
۱۲. پروفایل را اندازه‌گذاری کنید به طوری که در وسط حجم قرار گیرد.

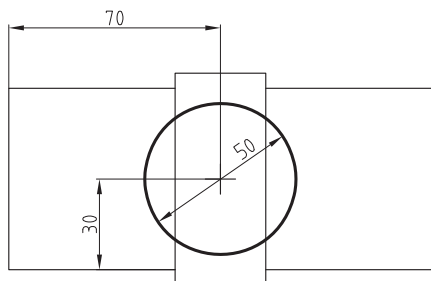


۱۳. با استفاده از دستور Extrude پروفایل را به اندازه‌ی ۴۰ میلی‌متر به سمت بالا برجسته کنید.

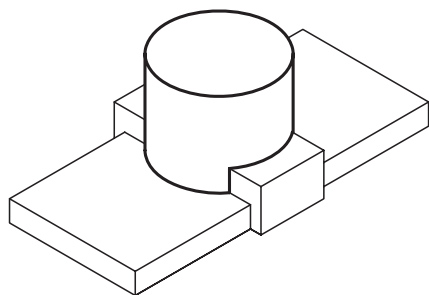


۱. با استفاده از Part >> Work Features >> Basic 3D Work Planes صفحات طراحی پایه را فراخوانی کنید.

۲. به جز صفحه‌ی افقی دو صفحه‌ی عمودی را مخفی کنید (با راست کلیک کردن روی این صفحات در مرورگر دسکتاپ و برداشتن تیک از مقابل گزینه‌ی Invisible).
۳. مستطیلی به ابعاد ۱۴۰ در ۶۰ رسم کنید و آن را به پروفایل تبدیل کنید.

۴. قید فیکس را حذف کنید و آن را به گونه‌ای اندازه‌گذاری کنید که نقطه‌ی کاری در وسط مستطیل قرار بگیرد.

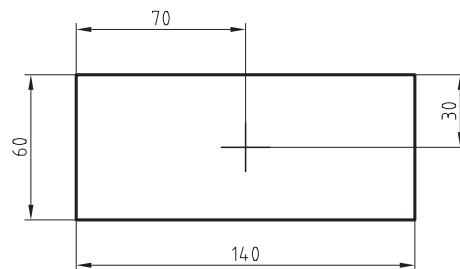


۵. با استفاده از دستور Extrude پروفایل را به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر به سمت بالا برجسته کنید.

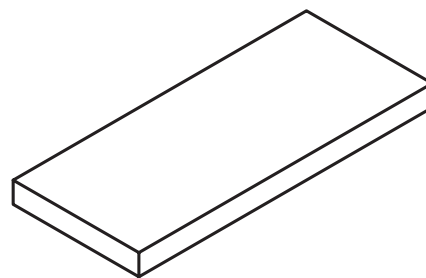


۶. صفحه‌ی کاری نمای روبه‌رو را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید (New Sketch Plane).


۷. مستطیلی به ابعاد ۳۰ در ۲۰ ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.
۸. ضلع افقی پایین مستطیل را با کف حجم برجسته مرحله‌ی قبل هم‌راستا و مطابق شکل اندازه‌گذاری کنید.

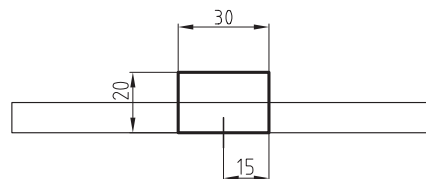


۱۹. با استفاده از دستور Extrude پروفایل را در طول مدل به صورت فرورفته خالی کنید.

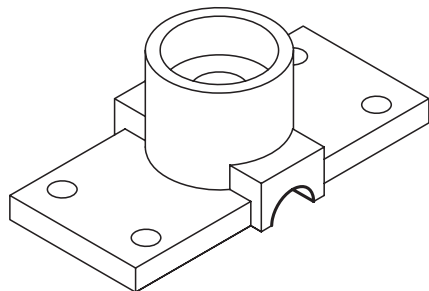


۲۰. با استفاده از دستور فیلِت چهار گوشه‌ی عمودی پایه را با شعاع ۱۰ میلی‌متر گرد کنید.

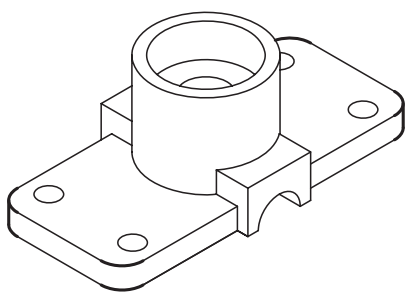

۲۱. لبه‌ی پایین استوانه را با شعاع ۵ میلی‌متر گرد کنید.

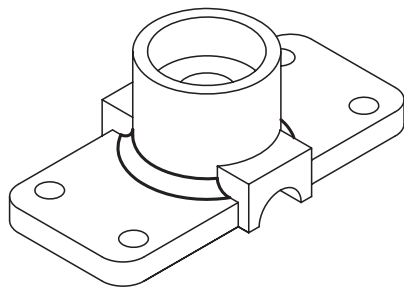


۲۲. لبه‌ی بالای سطح پایه را با شعاع ۵ گرد کنید.

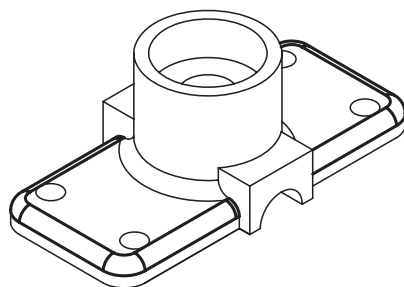


۲۳. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱۴. یک سوراخ بدون رزوه‌ی جای پیچ سراسطوانه به صورت هم‌مرکز در وسط استوانه ایجاد کنید.

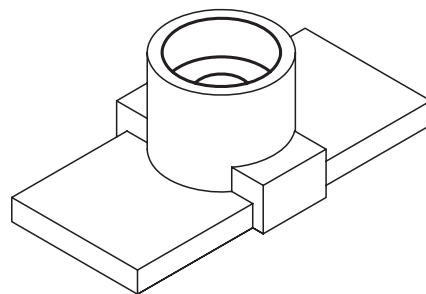


۱۵. در گوشه‌های پایه یک سوراخ ساده به قطر ۱۰ به طوری ایجاد کنید که فاصله‌ی مرکز سوراخ با لبه‌ی افقی ۱۰ و با لبه‌ی عمودی ۱۵ میلی‌متر باشد.

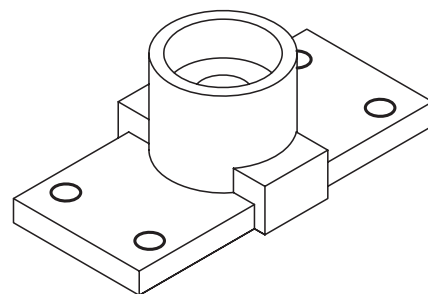

۱۶. سطح عمودی ۳۰ در ۲۰ را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.

۱۷. دایره‌ای به قطر ۲۰ در وسط ضلع پایین این مستطیل ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.


۱۸. پروفایل را مطابق شکل قیدگذاری کنید.

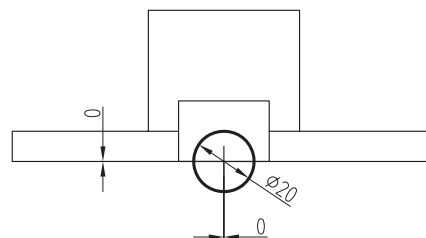

دستورکار شماره‌ی ۲

استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی

حجم زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی مدل‌سازی کنید.

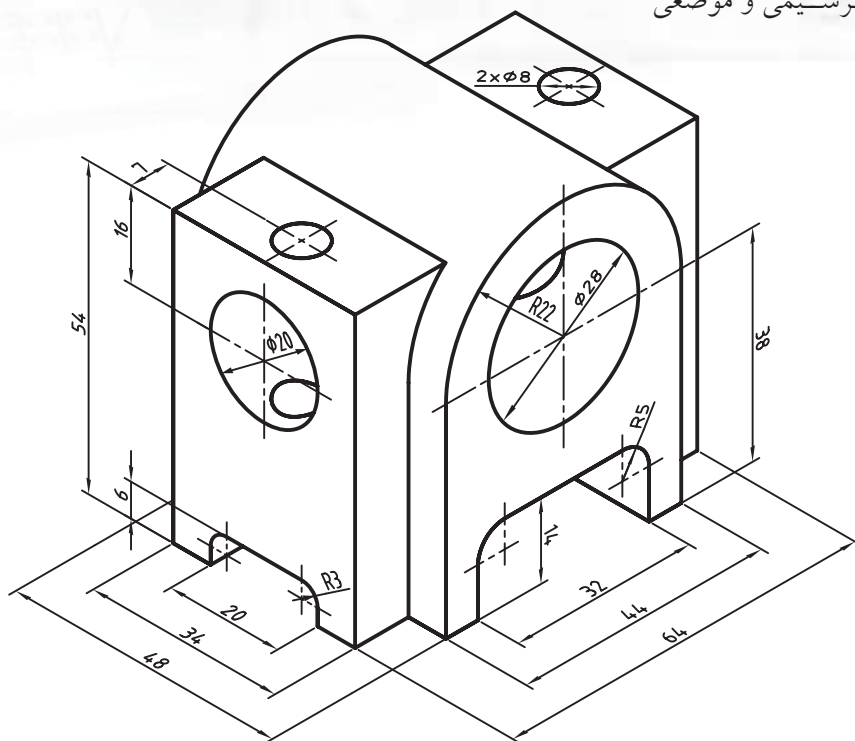

مراحل ترسیم

۱. مطابق با دستورکار شماره‌ی ۱ مراحل زیر را انجام دهید.
با استفاده از دستور Extrude مکعب مستطیل ۳۴ در ۶۴ در ۵۴ را مدل‌سازی کنید. نقطه‌کاری یا مبدأ مختصات در وسط پروفایل قرار گیرد.
۲. با تغییر صفحه‌ی طراحی به صفحه‌ی روبه‌رو مکعب مستطیل ۴۴ در ۴۸ در ۳۸ با استوانه‌ی بالای آن را
۳. شیارهای ۲۰ در ۶ و ۳۲ در ۱۴ را ایجاد کنید.
۴. سوراخ‌ها و فیلت‌ها را اجرا کنید.
۵. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



ارزشیابی پایانی

◀ نظری



۱. برای تغییر صفحه‌ی طراحی به صورت پارامتریک در مکانیکال دسکتاپ از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟
الف) UCS ب) New Sketch Plane
ج) الف و ب د) هیچ‌کدام
۲. صفحات کاری پایه چه نوع صفحاتی هستند؟
الف) صفحاتی کاملاً پارامتریک
ب) صفحاتی غیرپارامتریک و ایستا
ج) صفحات افقی، روبه‌رو و جانبی منطبق بر مبدأ مختصات
د) گزینه‌های ب و ج
۳. سوراخ‌های جای پیچ نیاز به چه مشخصه‌هایی دارند؟
الف) قطر سرپیچ ب) عمق سرپیچ
ج) زاویه‌ی خزینه د) همه‌ی موارد
۴. کدام یک از عملگرهای بولین زیر در مکانیکال دسکتاپ وجود دارد؟
الف) جمع ب) منها
ج) اشتراک د) همه‌ی موارد
۵. چه نوع سوراخ‌هایی را با استفاده از دستور Hole می‌توان در یک قطعه ایجاد کرد؟
الف) سوراخ ساده‌ی سرتاسری ب) سوراخ جای پیچ رزوه‌دار
ج) سوراخ سرخزینه‌ی کور د) همه‌ی موارد
۶. برای جمع و منها کردن قطعات مختلف از دستور استفاده می‌کنیم؟
۷. برای گرد کردن لبه‌های یک مدل از دستور استفاده می‌کنیم؟
۸. عملگر جمع را تعریف کنید.
۹. نمایه‌های ترسیمی را تعریف کنید.
۱۰. نمایه‌های موضعی را تعریف کنید.

۱۱. نمایه‌های ترسیمی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
۱۲. نمایه‌های موضعی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
۱۳. لبه‌های یک مدل را به چند طریق می‌توان گرد کرد؟ نام ببرید.
۱۴. عملکردهای دستور Chamfer را نام ببرید.
۱۵. گزینه‌ی Return to Dialog در دستورهای Fillet و Chamfer چه عملی انجام می‌دهد؟
۱۶. تفاوت ایجاد یک سوراخ با دستور Hole و Extrude کردن یک دایره چیست؟
۱۷. یک سوراخ ساده نیاز به چه مشخصه‌هایی دارد؟
۱۸. وضعیت‌های مختلف انتهای سوراخ را نام ببرید.
۱۹. روش‌های تعیین موقعیت مرکز سوراخ را نام ببرید.
۲۰. عمق رزوه را در دستور Hole چگونه تعیین می‌کنیم؟




۱. حجم زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی مدل‌سازی کنید. (۱۸۰ دقیقه)

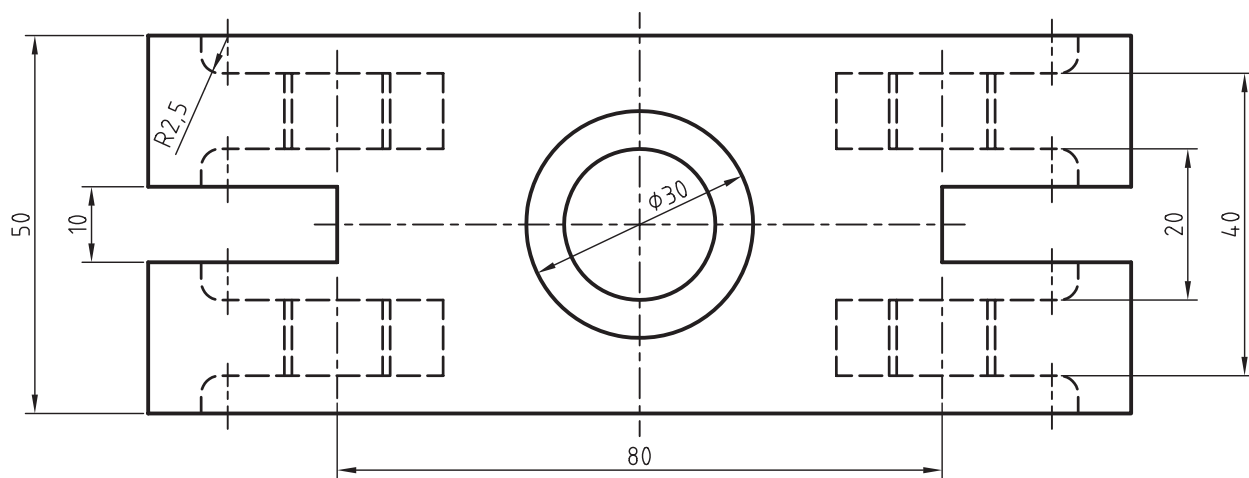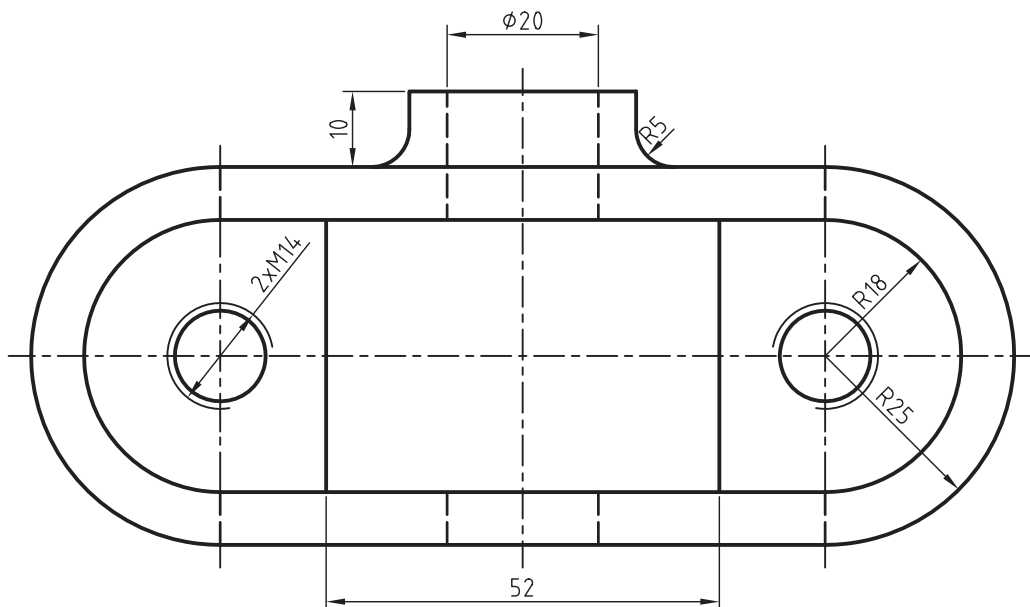

۲. احجام زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی مدل‌سازی کنید. (۱۸۰ دقیقه)

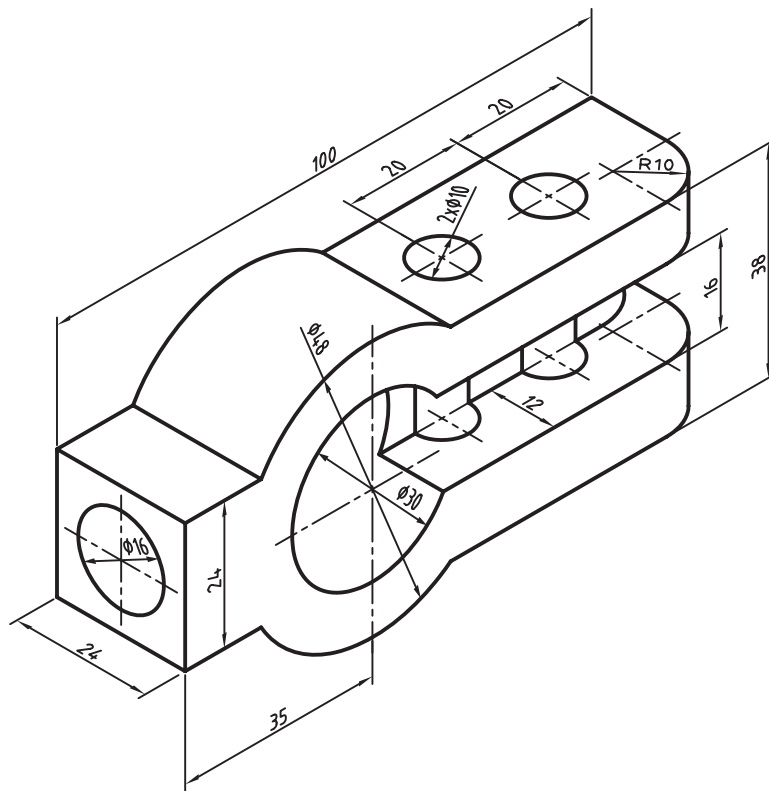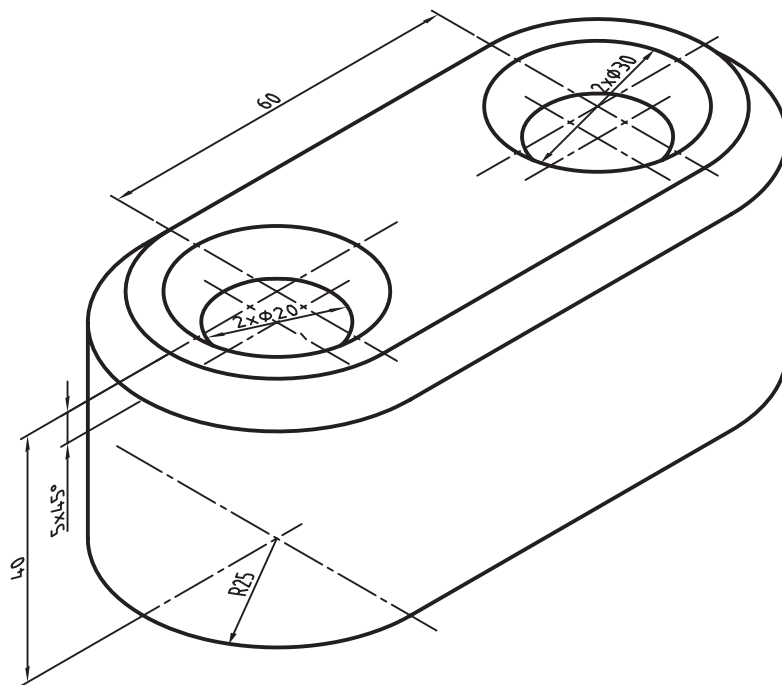

۳. حجم زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی مدل‌سازی کنید. (۱۸۰ دقیقه)

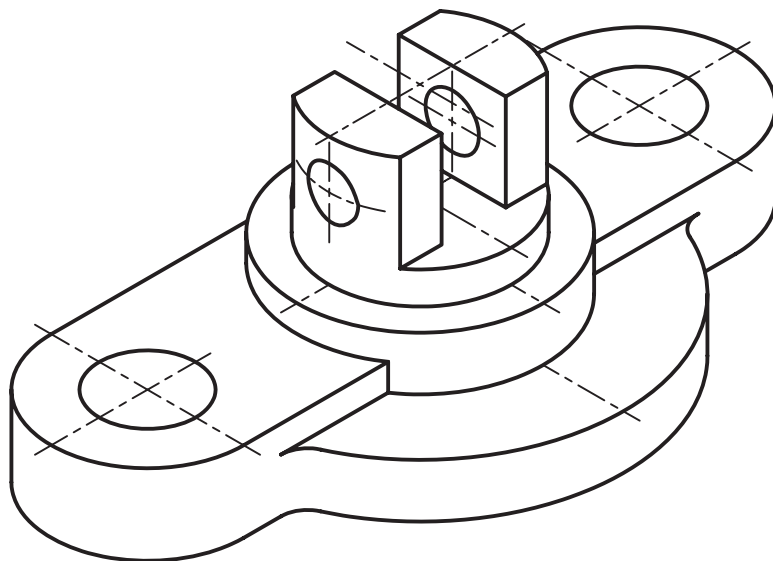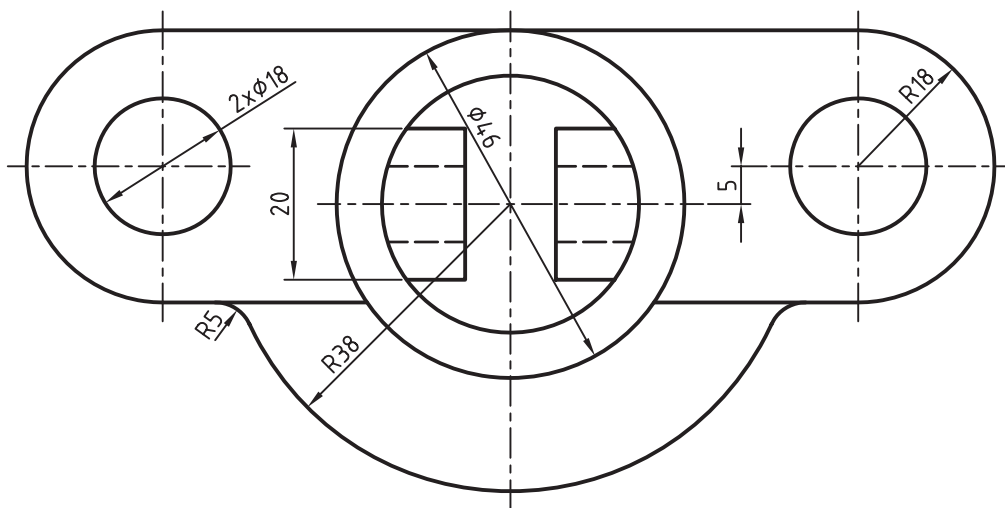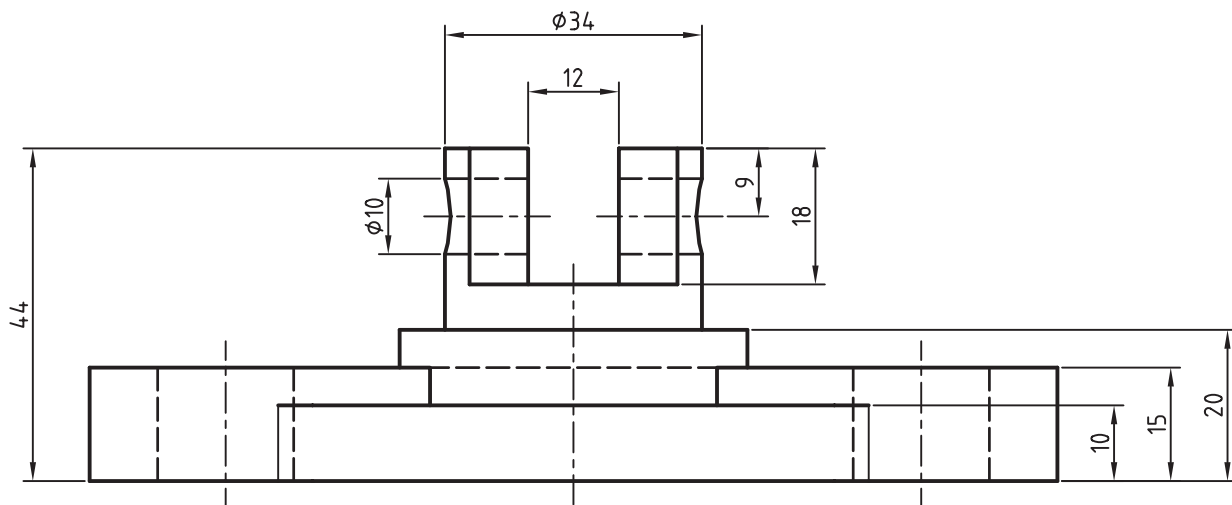

توانایی ایجاد صفحات کاری، محورهای کاری و نقطه‌های کاری، مسیر سه‌بعدی و دستورهای Loft و Sweep

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- عناصر کاری در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرد.
- موارد استفاده‌ی نقطه‌ی کاری را نام ببرد.
- یک نقطه‌ی کاری با مشخصات معلوم در صفحه ایجاد کند.
- عناصر کاری موجود را نامرئی کند.
- صفحات کاری پایه را احضار کند.
- موارد استفاده‌ی محور کاری را نام ببرد.
- یک محور کاری با مشخصات معلوم در صفحه ایجاد کند.
- صفحات کاری پارامتریک را تعریف کند.
- روش‌های مختلف ایجاد صفحات کاری را نام ببرد.
- یک صفحه‌ی کاری با مشخصات معلوم را ایجاد کند.
- مسیر را تعریف کند.
- یک مسیر دو بعدی با مشخصات معین ایجاد کند.
- روش‌های ایجاد مسیرهای سه‌بعدی را نام ببرد.
- یک مسیر سه‌بعدی لوله ایجاد کند.
- یک مسیر سه‌بعدی با استفاده از لبه‌های مدل ایجاد کند.
- یک مسیر سه‌بعدی را ویرایش کند.
- انواع ماریچ‌های سه‌بعدی و دوبعدی را نام ببرد.
- یک ماریچ با مشخصات معلوم ایجاد کند.
- کاربرد دستور Sweep را توضیح دهد.
- با استفاده از دستور Sweep یک مدل مشخص ایجاد کند.
- کاربرد دستور Loft را تعریف کند.
- با استفاده از دستور Loft یک مدل مشخص ایجاد کند.
- با استفاده از دستور Rib تیغه‌ای با مشخصات معلوم ایجاد کند.
- کاربرد دستور Bend را تعریف کند.
- کاربرد دستور Rib را تعریف کند.
- یک قطعه را با مشخصات معلوم خم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۳	۱۳	۱۰

پیش آزمون

۱. چگونه می توان یکی از وجوه تخت مدل را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کرد؟
۲. نحوه‌ی اجرای دستور Sweep در اتوکد چگونه است؟
۳. گزینه‌ی Path در دستور Loft در اتوکد چه عملی انجام می دهد؟
۴. دستور ترسیم یک مسیر سه بعدی در اتوکد چیست؟
۵. نحوه‌ی اجرای دستور Spline چگونه است؟
۶. ماریچی است دوبعدی یا سه بعدی که از آن می توان برای ایجاد انواع فنرها استفاده کرد.
الف) Twist ب) Turns
ج) Helix د) هیچ کدام
۷. گزینه‌ی Scale در دستور Sweep چه عملی انجام می دهد؟
الف) تعیین می کند که آیا پروفیل عمود بر مسیر حرکت کند یا خیر.
ب) نقطه‌ای روی پروفیل مشخص می کند که درست روی مسیر قرار خواهد گرفت.
ج) ضریب افزایش سطح پروفیل در حین حرکت روی مسیر را تعیین می کند.
د) مقدار تابیدن پروفیل حین حرکت روی مسیر را تعیین می کند.
۸. آیا می توان در دستور Loft به جای یکی از پروفیل ها از یک نقطه (Point) استفاده کرد؟
الف) تنها برای اولین پروفیل بلی ب) تنها برای آخرین پروفیل بلی
ج) برای اولین و آخرین پروفیل بلی د) خیر

۹. کدام یک از عملکردهای زیر در نمایه‌های ترسیمی مشترک است؟

الف) Base ب) Join

ج) Cut د) همهی موارد

۱۰. کدام یک از دستورهای زیر در اتوکد وجود ندارد؟

الف) Sweep ب) Loft


ج) Rib د) همهی موارد

۱۱. با استفاده از دستور UCS وسط تمام وجوه یک مکعب $20 \times 20 \times 20$ دایره‌هایی به قطر ۱۵ ترسیم کنید.


۱۲. دایره‌ای در مختصات $0, 0, 50$ ترسیم کنید و مبدأ مختصات را به مرکز دایره منطبق کنید.

۱۳. چه نسبتی بین تعداد حلقه‌ها، طول گام و ارتفاع یک مارپیچ وجود دارد؟

۱۴. طرح سه‌بعدی زیر را با استفاده از دستور Line یا 3D Polyline ترسیم کنید.

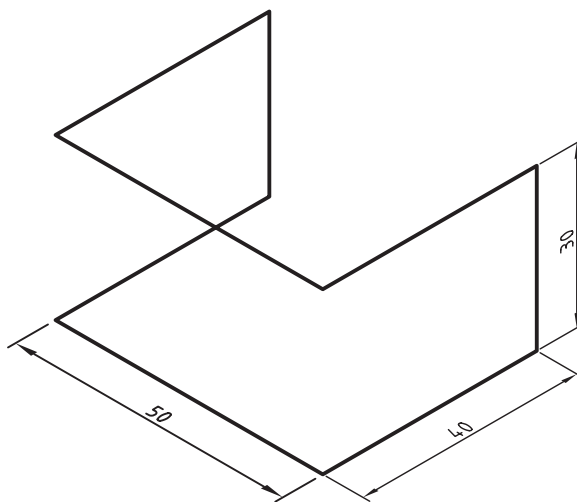

۱۵. کثیرالمنحنی سه‌بعدی زیر را با استفاده از دستور Line و Spline ترسیم کنید.

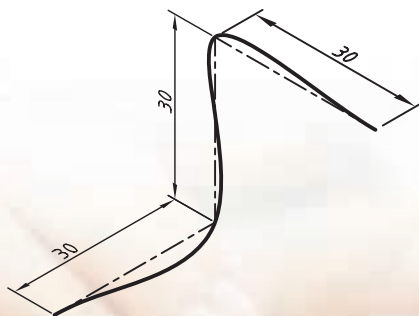

عناصر کاری در مکانیکال دسکتاپ

در مکانیکال دسکتاپ سه نوع عنصر کاری (Work Features) داریم: نقاط کاری، محورهای کاری و صفحات کاری. عناصر کاری عناصر کمکی خاصی هستند که برای ترسیم پروفایل‌ها یا خاتمه دادن به عملیات مختلف مدل‌سازی از آنها استفاده می‌کنیم.

ایجاد نقاط کاری

نقطه‌ی کاری یک نقطه‌ای فرضی است که در صفحه‌ی طراحی جاری به صورت یک ستاره درج می‌شود. از این نقاط به منظور تعیین موقعیت سوراخ‌ها، مرکز آرایه‌ها، تعیین نقطه‌ی شروع مسیرها و تعیین موقعیت اعضا در آرایه‌ی قطبی استفاده می‌کنیم. برای ایجاد نقاط کاری از دستور Work Point استفاده می‌کنیم.

ایجاد نقاط کاری در صفحه‌ی طراحی جاری

Work Point

Menu: Part ⇒ Work Features ⇒ Work Point

Tool bar: Part Modeling ⇒ Work Point



Righth: Sketched Work Features ⇒ Work Point

Command: AMWORKPT


گزینه‌های خط فرمان

Specify the location of the
workpoint:

اندازه‌ها آن عملیات مدل‌سازی را که از این نقاط استفاده کرده‌اند نیز اصلاح کنیم.

بعد از استفاده از نقاط کاری در عملیات مدل‌سازی آنها به صورت نامرئی درمی‌آیند. برای ویرایش آنها یا روی عملیات مدل‌سازی در مرورگر که از این نقاط استفاده کرده‌اند کلیک راست کرده و Edit Sketch را انتخاب می‌کنیم یا روی نقطه‌ی کاری راست کلیک کرده و تیک مقابل Visible را برمی‌داریم.

هنگام ایجاد صفحات کاری پایه، یک نقطه‌ی کاری نیز در محل درج ایجاد می‌شود.

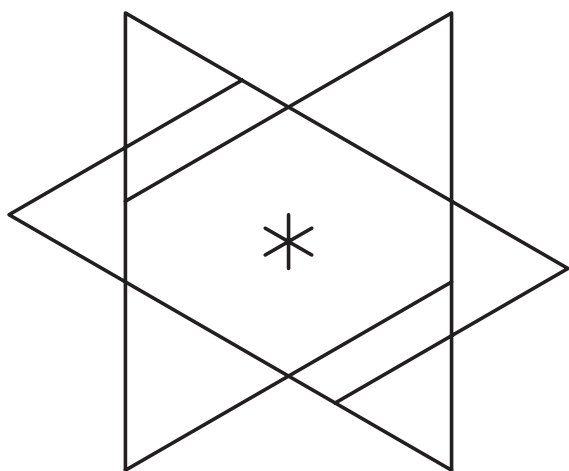

ایجاد محورهای کاری

محورهای کاری خطوطی پارامتریک هستند که می‌توانند منطبق بر استوانه، مخروط یا تیوب ایجاد شوند، یا با تعیین دو نقطه در صفحه‌ی طراحی می‌توان آنها را ترسیم کرد. از محورهای کاری عمدتاً برای ایجاد صفحات کاری، تعیین محور دوران، تعیین محور آرایه، و تعیین مرجع اندازه‌های پارامتریک استفاده می‌کنیم.

برای ایجاد محورهای کاری از دستور Work Axis استفاده می‌شود.

هنگام ایجاد نقاط کاری از گیره‌های شیئی نیز می‌توانیم استفاده کنیم. بعد از درج باید با اندازه‌های پارامتریک آنها را مقید کنیم؛ به طوری که بتوانیم با ویرایش این


هر مرحله‌ای قابل ویرایش است. صفحات کاری صفحات طراحی نیز هستند اما کاربردهای دیگری دارند.

برای ایجاد صفحات کاری از دستور Work Plane استفاده می‌کنیم.

ایجاد صفحات کاری

Work Plan

Menu: Part⇒Work Features Work Plan

Tool bar: Part Modeling⇒Work Plan 

Righth: Sketched Work Features⇒Work Plan

Command: AMWORKPLN

بعد از اجرای این دستور پنجره‌ی Work Plane نمایش داده می‌شود که باید با استفاده از گزینه‌های مختلف آن صفحه‌ی کاری مورد نظر را ایجاد کنیم. در بیشتر مواقع باید در هر ستون یک گزینه را برگزینیم.



ایجاد محورهای کاری منطبق بر محور احجام استوانه‌ای یا با تعیین دو نقطه در صفحه‌ی طراحی جاری

Work Axis

Menu: Part⇒Work Features


Tool bar: Part Modeling⇒Work Axis 

Righth: Sketched Work Features⇒Work Axis

Command: AMWORKAXIS

گزینه‌های خط فرمان

Select cylinder, cone, torus or [Sketch]:

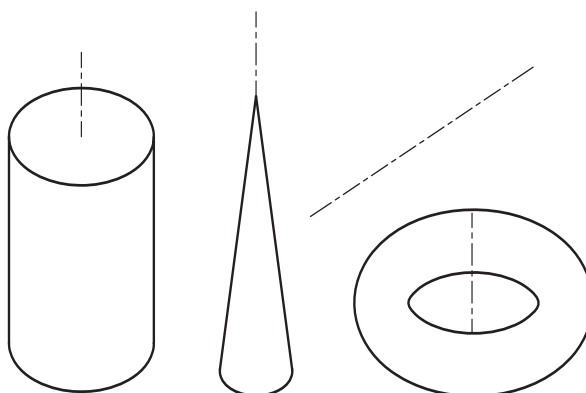


بعد از اجرای دستور باید سطح جانبی یک حجم دوار یا سطح داخلی سوراخ‌ها را انتخاب کنیم، یا در صورت نیاز با انتخاب گزینه‌ی Sketch دو نقطه را در صفحه‌ی طراحی جاری انتخاب کنیم که محور کاری منطبق بر آن ایجاد شود.

ایجاد صفحات کاری

در مواقعی که نیاز به ترسیم در صفحه‌ای غیر از صفحات مسطح مدل است، و یا برای پایان دادن به عملیات مدل‌سازی نیاز به سطح تعریف شده‌ای باشد، از صفحات کاری استفاده می‌کنیم. این صفحات کاملاً پارامتریک و در



می‌توانیم بپذیریم (راست کلیک) یا با گزینه‌ی Flip (کلیک) آن را برعکس کنیم.

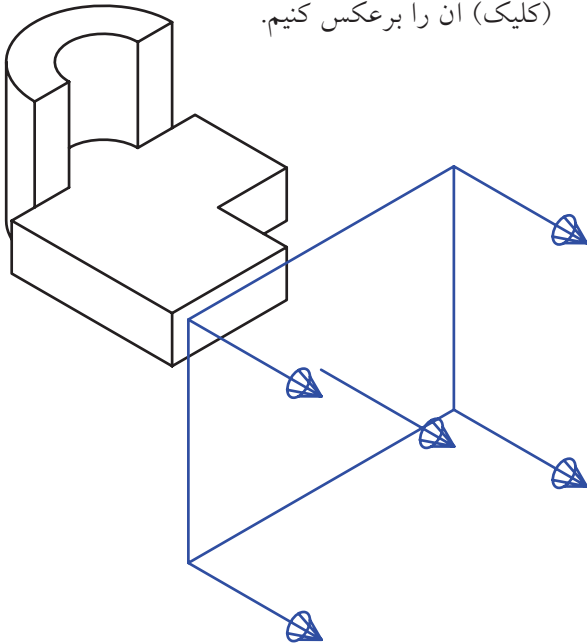

اگر گزینه‌ی Create Sketch Plane در پایین این پنجره فعال باشد منطبق بر صفحه‌ی کاری یک صفحه‌ی طراحی نیز ایجاد می‌شود. به طوری که می‌توان مستقیم در آن صفحه اسکیچ خود را ایجاد کرد.

انتخاب چهار گزینه‌ی UCS ی انتهای ستون اول موجب ایجاد صفحات کاری ایستایی می‌شوند که پارامتریک نیستند. روش‌های مختلف ایجاد صفحات کاری عبارت‌اند از:



ایجاد صفحات کاری موازی

◀ الف) ایجاد صفحه‌ی کاری موازی با یکی از سطوح موجود با فاصله‌ی مشخص

Planar Parallel — Offset

۶. صفحه‌ای با محورهای مختصات ظاهر می‌شود که با روش قبل می‌توانیم جهت محورهای مختصات را روی آن تعیین کنیم.

۱. در ستون اول گزینه‌ی Planar Parallel را انتخاب می‌کنیم.
۲. در ستون دوم گزینه‌ی Offset را انتخاب می‌کنیم.
۳. در فیلد Offset فاصله‌ی مورد نظر بین دو سطح را وارد می‌کنیم.
۴. یک صفحه‌ی کاری موجود یا یکی از سطوح تخت مدل را انتخاب و تأیید می‌کنیم.

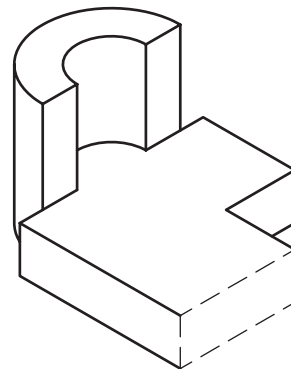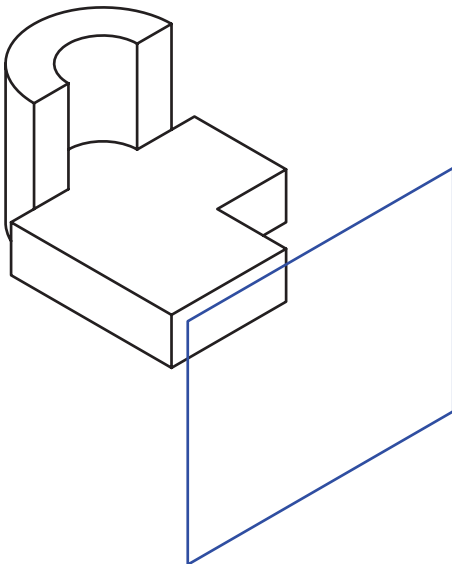


۵. مستطیلی با پنج بردار ظاهر می‌شود که موقعیت ایجاد صفحه نسبت به سطح انتخاب شده را نشان می‌دهد.



Planar Parallel — Tangent


تمام مراحل به جز مرحله ۲ و ۳ که باید به جای آنها گزینه **Tangent** را در ستون سمت راست انتخاب کنیم، مانند روش قبل است. بعد از انتخاب صفحه‌ی کاری یا یک وجه مدل باید یک سطح استوانه‌ای انتخاب کنیم.

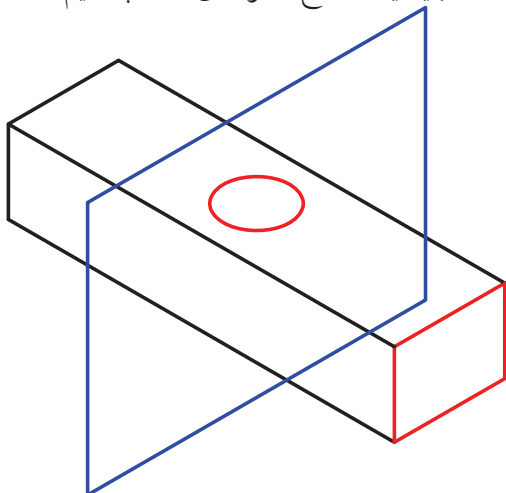


◀ (د) ایجاد صفحه‌ی کاری موازی با یکی از سطوح موجود که از یک نقطه‌ی خاص بگذرد.

Planar Parallel — On Vertex

تمام مراحل به جز مرحله ۲ و ۳ که باید به جای آنها گزینه **On Vertex** را در ستون سمت راست انتخاب کنیم، مانند روش‌های قبل است. بعد از انتخاب صفحه‌ی کاری یا یک وجه مدل باید یک نقطه‌ی مبنا یا گوشه‌ی مدل انتخاب کنیم.

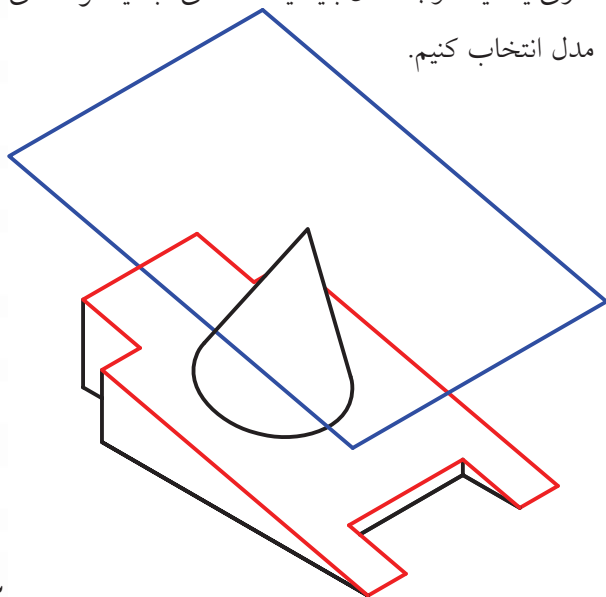


جهت محورهای **X** و **Y** در صفحه‌ی طراحی راستای قیدهای افقی و عمودی را تعیین می‌کند. راستای محور **Z** نیز جهت مثبت عملیات مدل‌سازی را مشخص می‌سازد.

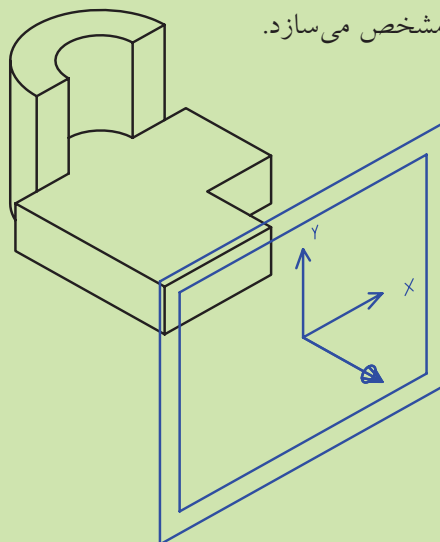

◀ (ب) ایجاد صفحه‌ی کاری موازی با یکی از سطوح موجود که از یک محور یا لبه‌ی مدل بگذرد

Planar Parallel — On Edge/Axis

تمام مراحل به جز مرحله ۲ و ۳ که باید به جای آنها گزینه **On Edge/Axis** را در ستون سمت راست انتخاب کنیم، مانند روش قبل است. بعد از انتخاب صفحه‌ی کاری یا یک وجه مدل یک لبه‌ی صاف مدل را انتخاب کنیم.

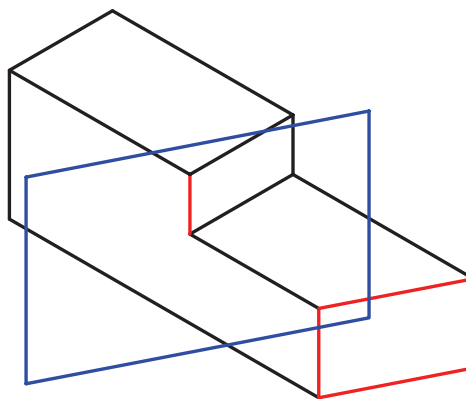


◀ (ج) ایجاد صفحه‌ی کاری موازی با یکی از سطوح موجود و مماس با یک سطح استوانه‌ای

ایجاد صفحات کاری زاویه دار

On Edge/Axis — Planer Angle

۱. در ستون اول گزینه‌ی On Edge/Axis را انتخاب می‌کنیم.
۲. در ستون دوم گزینه‌ی Planer Angle را انتخاب می‌کنیم.
۳. در فیلد Angle زاویه‌ی مورد نظر را وارد می‌کنیم.
۴. یک لبه‌ی مدل یا یک محور کاری را انتخاب می‌کنیم.
۵. یک صفحه‌ی کاری موجود یا یکی از سطوح تخت مدل را انتخاب و تأیید می‌کنیم.
۶. صفحه‌ی کاری جدید با زاویه‌ی مورد نظر به نمایش درمی‌آید. می‌توانیم جهت آن را بپذیریم (راست کلیک) یا با گزینه‌ی Flip (کلیک) آن را برعکس کنیم.
۷. صفحه‌ای با محورهای مختصات ظاهر می‌شود که با روش توضیح داده شده در بخش‌های قبل می‌توانیم جهت محورهای مختصات را روی آن تعیین کنیم.

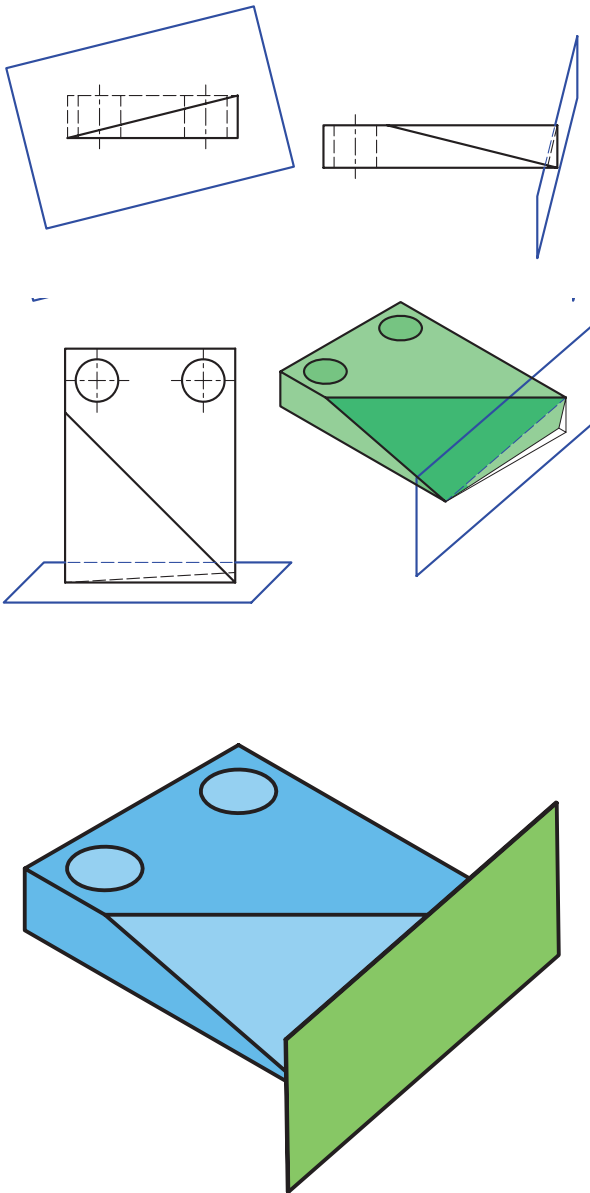

ایجاد صفحات کاری عمود

- ◀ الف) ایجاد صفحه‌ی کاری عمود بر یکی از سطوح موجود که از محور خاصی بگذرد


Planar Normal — On Edge/Axis

۱. در ستون اول گزینه‌ی Planar Normal را انتخاب می‌کنیم.

◀ ج) ایجاد صفحه‌ی کاری عمود بر نقطه‌ی شروع یک محور یا مسیر

Normal to Start —

در صورت انتخاب این گزینه نیاز به انتخاب گزینه‌ی دیگری در ستون سمت راست نیست. بعد از اجرای این دستور باید یک محور کاری یا یک مسیر دوبعدی یا سه‌بعدی انتخاب کنیم. صفحه‌ی کاری عمود بر نقطه‌ی شروع محور یا مسیر انتخاب شده ایجاد می‌شود. یک نقطه‌ی کاری نیز در محل شروع ایجاد می‌شود.

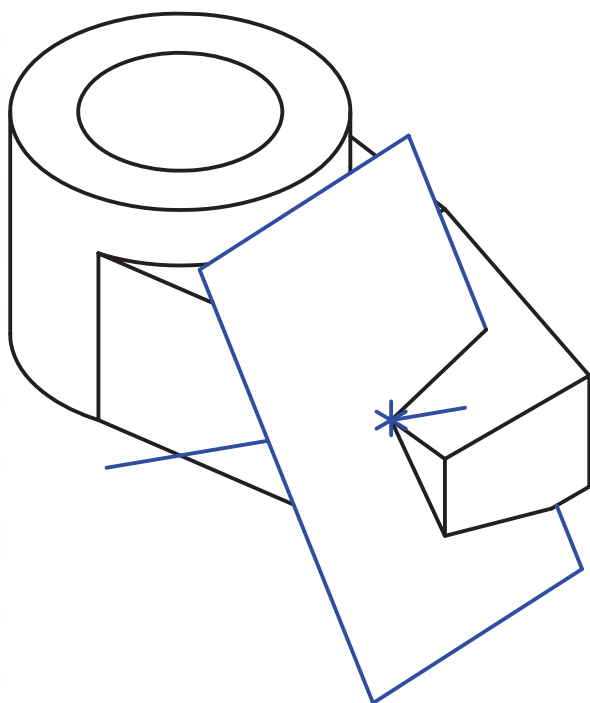

ایجاد صفحات کاری مماس بر سطوح استوانه‌ای

◀ الف) ایجاد صفحات کاری مماس بر دو استوانه


Tangent — Tangent

بعد از اجرای دستور به ترتیب دو سطح استوانه‌ای را انتخاب می‌کنیم. سپس صفحه‌ی کاری به صورت پیش‌نمایش ظاهر می‌شود. می‌توانیم آن را بپذیریم یا با


◀ ب) ایجاد صفحه‌ی کاری عمود بر یکی از سطوح موجود که با یک سطح استوانه‌ای مماس باشد

Planar Normal — Tangent

۱. در ستون اول گزینه‌ی Planar Normal را انتخاب می‌کنیم.
۲. در ستون دوم گزینه‌ی Tangent را انتخاب می‌کنیم.
۳. یک صفحه‌ی کاری موجود یا یکی از سطوح تخت مدل را انتخاب و تأیید می‌کنیم.
۴. یک سطح استوانه‌ای در مدل را انتخاب می‌کنیم.
۵. مستطیلی با پنج بردار ظاهر می‌شود که موقعیت ایجاد صفحه نسبت به سطح انتخاب شده را نشان می‌دهد. می‌توانیم بپذیریم (راست کلیک) یا با گزینه‌ی Flip (کلیک) آن را برعکس کنیم.
۶. صفحه‌ای با محورهای مختصات در موقعیت مورد نظر ظاهر می‌شود که می‌توانیم جهت محورهای مختصات را روی آن تعیین کنیم.

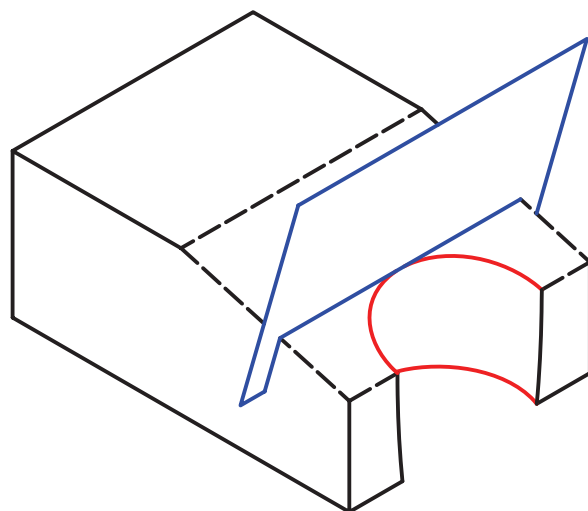



را بپذیریم یا با کلیک ماوس حالت‌های دیگر مماس بین استوانه و خط را مشاهده کنیم.

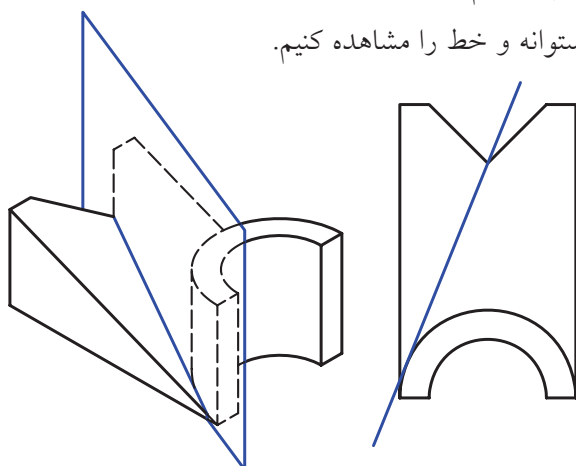

ایجاد صفحات کاری که از دو خط مختلف بگذرند


On Edge/Axis — On Edge/Axis

بعد از اجرای دستور باید به ترتیب دو محور کاری یا دو لبه‌ی مستقیم مدل را انتخاب کنیم. دو خط مورد نظر باید یا موازی باشند و یا متقاطع؛ زیرا دو خط متناظر تشکیل یک صفحه را نمی‌دهند. سپس باید جهت محورهای مختصات را تعیین نماییم.

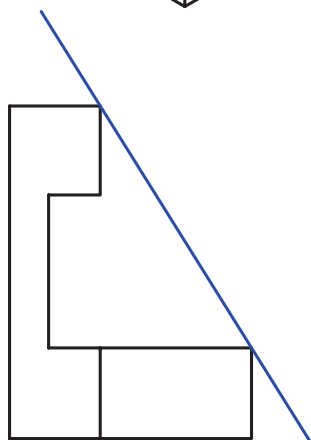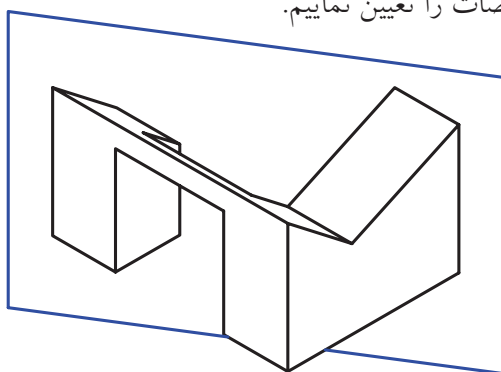

کلیک ماوس حالت‌های دیگر مماس بین دو استوانه را مشاهده کنیم.

بعد از تأیید صفحه باید جهت محورهای مختصات را تعیین کنیم.

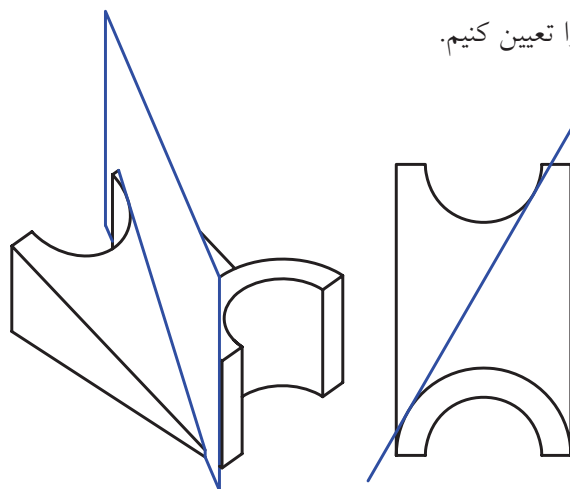

◀ (ب) ایجاد صفحات کاری مماس بر یک استوانه و موازی با یک صفحه

Tangent — Planer Parallel

روش ایجاد این نوع صفحه در بخش ایجاد صفحات کاری موازی توضیح داده شد.

◀ (ج) ایجاد صفحات کاری مماس بر یک استوانه و عمود بر یک صفحه

Tangent — Planer Normal

روش ایجاد این نوع صفحه در بخش ایجاد صفحات کاری موازی توضیح داده شد.

◀ (د) ایجاد صفحات کاری مماس بر یک استوانه که از یک خط یا یک محور خاص بگذرد

Tangent — On Edge/Axis


بعد از اجرای دستور به ترتیب سطح استوانه‌ای و یک محور یا لبه‌ی مدل را انتخاب می‌کنیم. سپس صفحه‌ی کاری به صورت پیش‌نمایش ظاهر می‌شود. می‌توانیم آن

ایجاد صفحات کاری که از یک خط و یک نقطه بگذرند

On Edge/Axis — On Vertex

On Vertex — On Edge/Axis


بعد از اجرای دستور بسته به این که کدام گزینه در ستون اول و کدام گزینه در ستون دوم انتخاب کرده باشیم، باید به ترتیب یک محور کاری یا لبه‌ی مستقیم مدل و یک گوشه‌ی مدل یا یک نقطه‌ی کاری انتخاب کنیم. سپس باید جهت محورهای مختصات را تعیین نماییم.

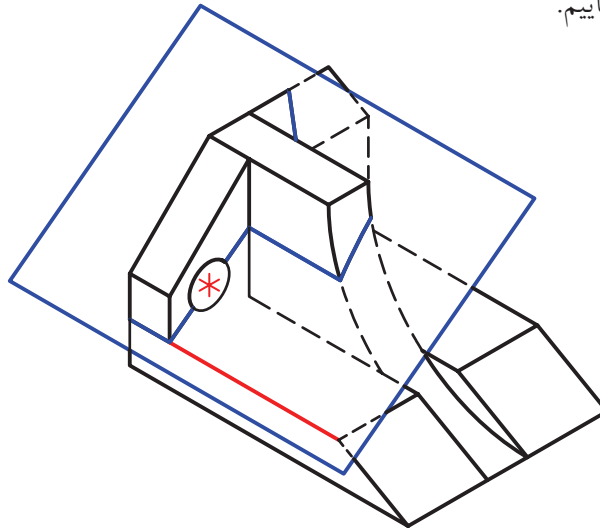

ایجاد صفحات کاری که از سه نقطه بگذرند

On Vertex — On 3 Vertices


بعد از اجرای دستور باید به ترتیب سه گوشه‌ی مدل یا سه نقطه‌ی کاری انتخاب کنیم. سپس باید جهت محورهای مختصات را تعیین نماییم.

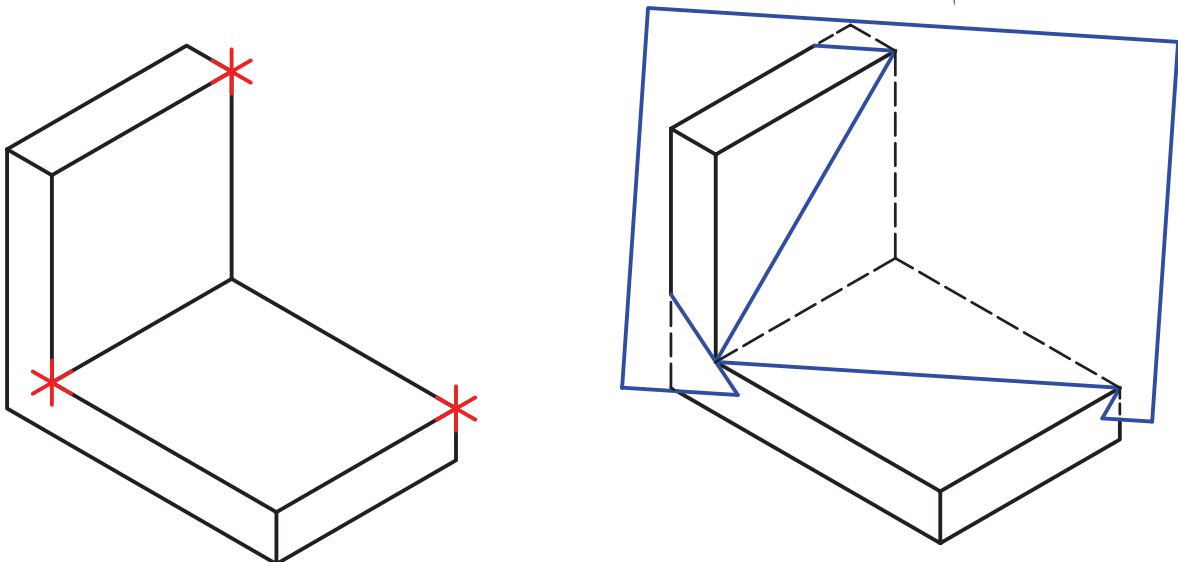

دستور کار شماره ۱

ایجاد صفحه‌ی کاری

قطعه‌ی زیر را با استفاده از ایجاد صفحه‌ی کاری مناسب مدل‌سازی کنید.

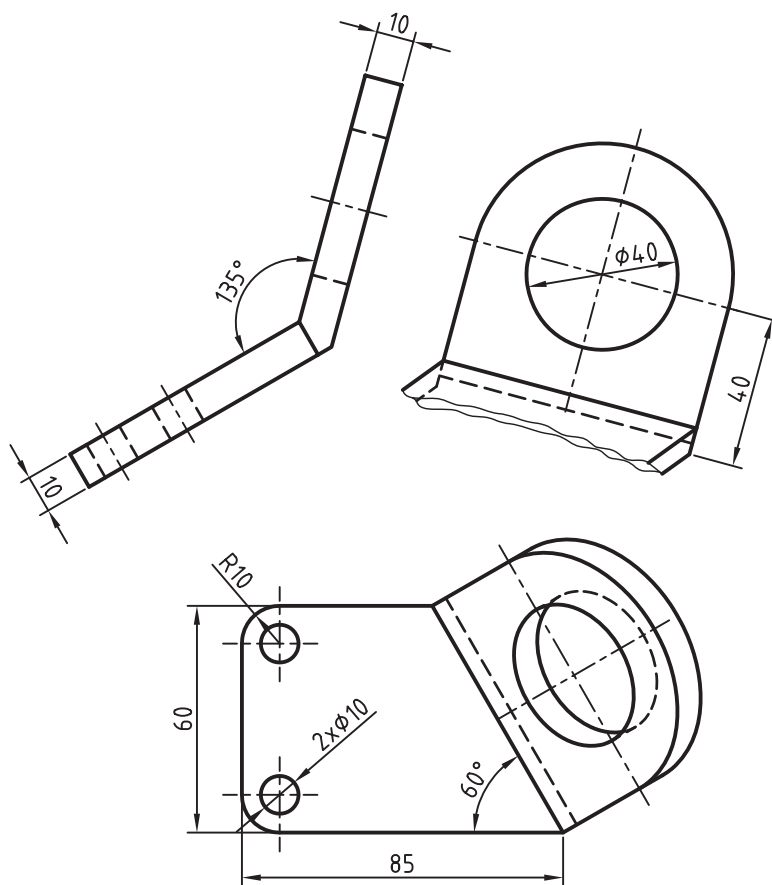

(۶۰ دقیقه)


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم


افقی پروفایل با اضلاع عمودی و افقی مدل قید هم‌راستایی ایجاد کنید.

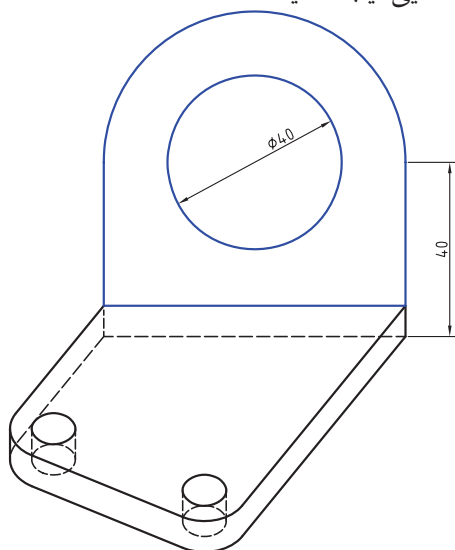

۵. پروفایل را به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر در جهت خارج از مدل برجسته کنید.

۶. سطح عمودی دیواره‌ی مایل را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.


۷. پروفایل زیر را ایجاد کنید. نیازی به اندازه‌گذاری نیست و تنها از قید هم‌راستایی بین اضلاع پروفایل و لبه‌های مدل استفاده کنید.

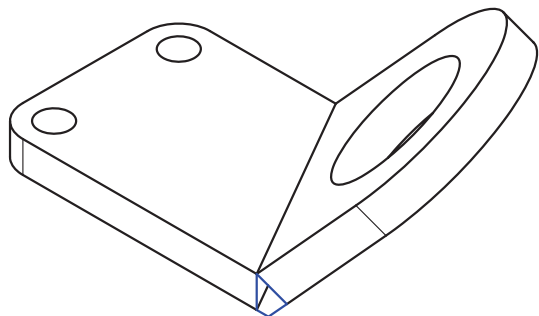

۸. با استفاده از دستور Extrude و نوع پایان‌دهی Plane پروفایل را تا دیواره‌ی عمودی مایل مقابل برجسته کنید.

۹. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


۱. اسکچ زیر را در صفحه‌ی افقی ترسیم کنید و بعد از تبدیل آن به پروفایل به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر برجسته کنید.

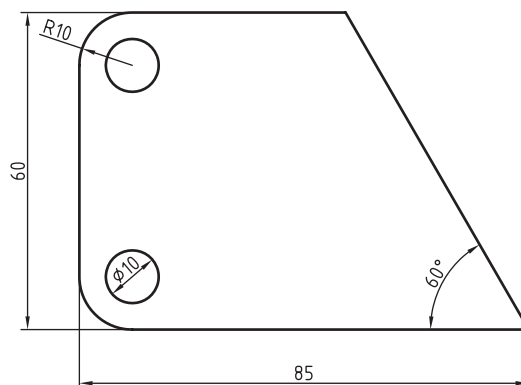

۲. دستور Work Plane را اجرا کنید. در ستون سمت چپ گزینه‌ی On Edge/Axis، در ستون سمت راست گزینه‌ی Planar Angle و در فیلد Angle عدد ۴۵ درجه را وارد کنید.

۳. در پاسخ به درخواست‌های خط فرمان به صورت زیر پاسخ دهید تا یک صفحه‌ی کاری مطابق تصویر زیر ایجاد شود.


```
Select work axis, straight edge or [worldX/worldY/worldZ]: (1)
Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]: (2)
Enter an option [Next/Accept]
<Accept>: A
Enter an option [Flip/Accept]
<Accept>: F
```

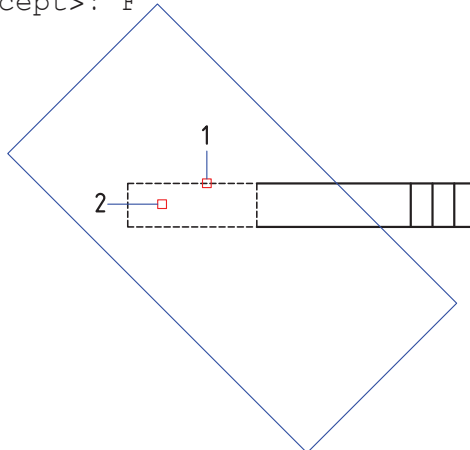


۴. با زدن عدد ۹ به صفحه‌ی کاری اخیر بروید و پروفایل زیر را در آن رسم کنید. بین دو ضلع عمودی و ضلع

ایجاد مسیر

بعد از اجرای دستور باید اسکچ را انتخاب کنیم. سپس از ما می‌خواهد که نقطه‌ی شروع مسیر را مشخص کنیم. مکانیکال پیشنهاد می‌کند که یک صفحه‌ی طراحی عمود بر مسیر و یک نقطه‌ی کاری در شروع مسیر ایجاد کند که در صورت موافقت با این پیشنهاد باید دکمه‌ی ایتر را بزنی (گزینه‌ی Yes گزینه‌ی پیش فرض است). سپس باید راستای محورهای مختصات را روی صفحه‌ی طراحی ایجاد شده تعیین کنیم. در شکل زیر بعد از ایجاد مسیر

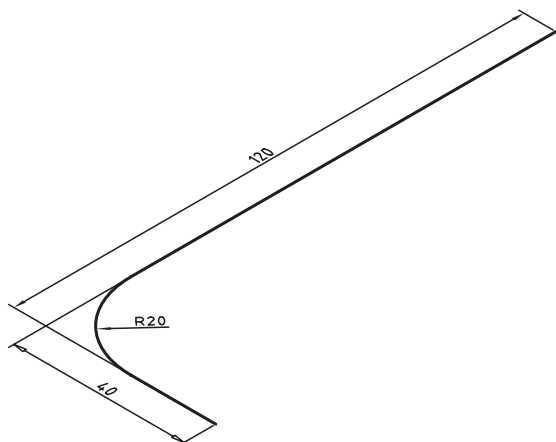

①

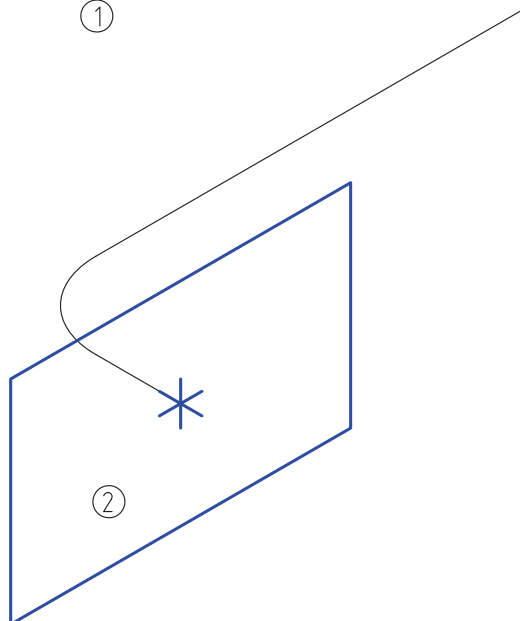

②

علاوه بر پروفایل که شکلی بسته و یا باز دارد و از آن برای ایجاد نمایه‌های ترسیمی استفاده می‌کردیم در مکانیکال دستکاپ انواع مسیرها نیز وجود دارد که می‌توانیم از آن به عنوان خطِ سیر حرکت یک پروفایل استفاده کنیم و با حرکت دادن پروفایل روی مسیر مدل خود را بسازیم.

ایجاد مسیرهای دوبعدی

مسیر دوبعدی یک اسکچ باز یا بسته در صفحه‌ی طراحی جاری است. از مسیر دوبعدی در دستور Sweep استفاده می‌کنیم. ایجاد یک صفحه‌ی طراحی به صورت خودکار عمود بر مسیر نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد مسیرهای دوبعدی است. برای ایجاد مسیر دوبعدی از دستور 2D Path استفاده می‌کنیم.

ایجاد مسیرهای دوبعدی مورد استفاده در دستور Sweep 2D Path

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ 2D Path

Tool bar: Part Modeling ⇒ 2D Path



Rigth: Sketch Solving ⇒ 2D Path

Command: AM2DPATH

Select objects:
Select start point of the path:
Create a profile plane
perpendicular to the path?
[Yes/No] <Yes>:

ایجاد مسیرهای سه بعدی مورد استفاده در دستور Sweep 3D ... Path

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ 3D ... Path

Tool bar: Part Modeling ⇒ 3D ... Path



Rigth: Sketch Solving ⇒ 3D ... Path

Command: AM3DPATH


Path type: [Helical/Spline/
Edge/Pipe] <Helical>

ایجاد مسیر سه بعدی با استفاده از لبه‌های مدل

گزینه‌ی Edge در این دستور که به صورت مستقل به نام 3D Edge Path نیز در دسترس است موجب ایجاد یک مسیر سه بعدی با استفاده از لبه‌های مدل می‌شود. لبه‌های مدل می‌تواند به صورت فضایی و سه بعدی باشد.

بعد از اجرای دستور باید لبه یا لبه‌های مختلف یک مدل را که به هم متصل باشند انتخاب کنیم. سپس باید نقطه‌ی شروع مسیر را مشخص کنیم. در اینجا نیز مانند ایجاد مسیرهای دوبعدی مکانیکال پیشنهاد می‌کند که یک صفحه‌ی طراحی عمود بر مسیر و یک نقطه‌ی کاری در شروع مسیر ایجاد شود که در صورت موافقت با این پیشنهاد باید دکمه‌ی ایتر را بزنی (گزینه‌ی Yes گزینه‌ی پیش فرض است). سپس باید راستای محورهای مختصات را روی صفحه‌ی طراحی ایجاد شده تعیین کنیم. در شکل


دوبعدی یک پروفایل شش ضلعی ایجاد کرده و با استفاده از دستور Sweep آن را روی مسیر حرکت داده‌ایم.

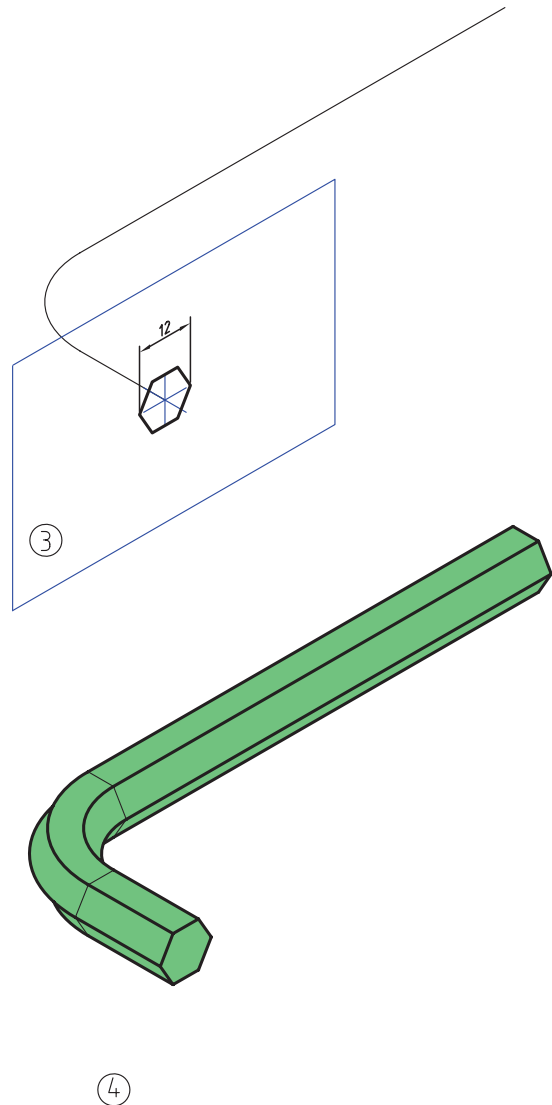


ایجاد مسیرهای سه بعدی

در مکانیکال دستکاپ مسیرهای سه بعدی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود و عموماً از آن‌ها برای ایجاد Sweep استفاده می‌کنیم. برای ایجاد یک مسیر سه بعدی از دستور AM3DPATH استفاده می‌کنیم.

زیر بعد از ایجاد مسیر سه‌بعدی یک پروفایل چهارضلعی ایجاد کرده و با استفاده از دستور Sweep آن را روی مسیر حرکت داده‌ایم.

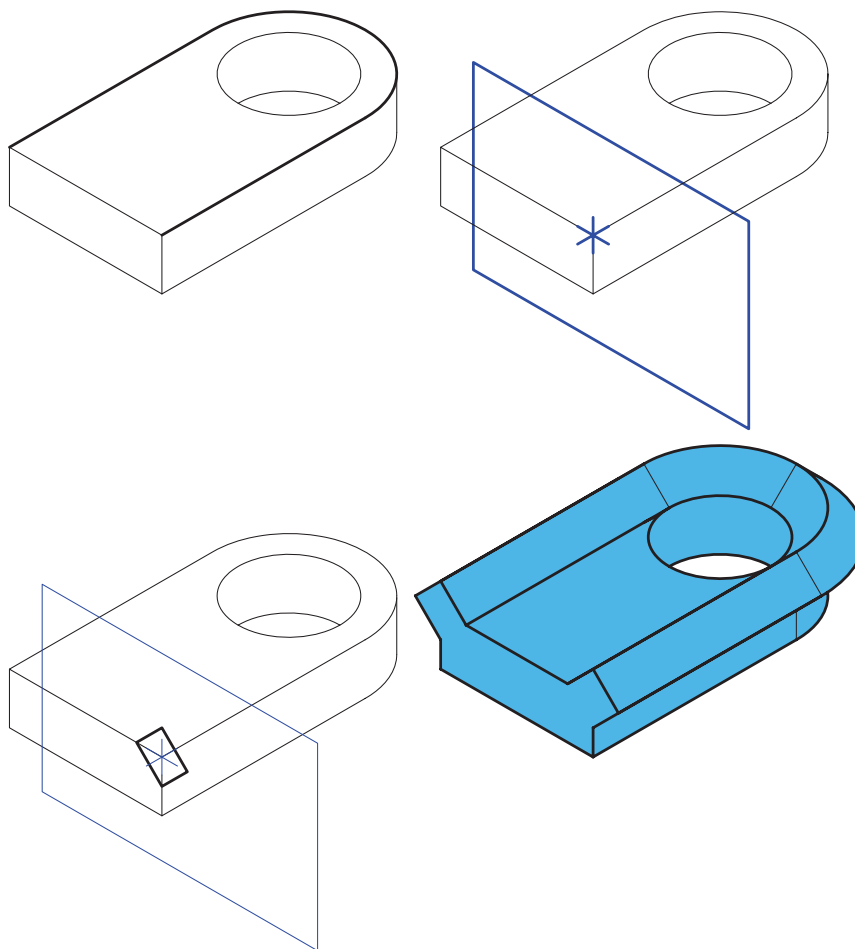

در این مرحله نیازی به گرد کردن گوشه‌ها نیست و بعداً می‌توانیم آن را ویرایش کنیم.

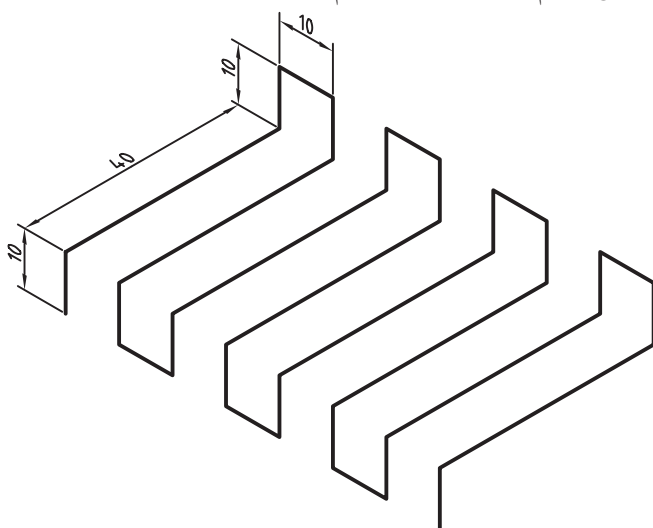

ایجاد مسیر سه‌بعدی لوله


گزینه‌ی Pipe در این دستور که به صورت مستقل به نام 3D Pipe Path نیز در دسترس است موجب ایجاد یک مسیر سه‌بعدی لوله می‌شود. از این مسیر برای مدل‌سازی مسیرهای لوله‌کشی استفاده می‌شود.

قبل از اجرای این دستور باید مسیر مورد نظر را با استفاده از دستور Line یا 3D Polyline ترسیم کنیم. البته

با اجرای دستور باید مسیری را که قبلاً ترسیم کرده‌ایم انتخاب کنیم. سپس نقطه‌ی شروع مسیر را نیز تعیین کنیم تا پنجره‌ی تبدیلی 3D Pipe Path ظاهر شود.

No.	C	From	Delta X	Delta Y	Delta Z	Length	Angle XY	Angle Z	Radius
1		0	0	0	0	10	0	90	
2		1	0	0	10	40	0	0	5
3		2	40	0	0	10	0	90	5
4		3	0	0	10	10	90	0	5
5		4	0	10	0	10	0	-90	5
6		5	0	0	-10	40	180	0	5
7		6	-40	0	0	10	0	-90	5
8		7	0	0	-10	10	90	0	5

در مراحل بعد می‌توانیم از این مسیر در دستور Sweep استفاده کنیم. مثلاً در شکل زیر با پروفایلی شش ضلعی این مسیر را جارو کرده و مدل مفتولی سه‌بعدی ایجاد کرده‌ایم.

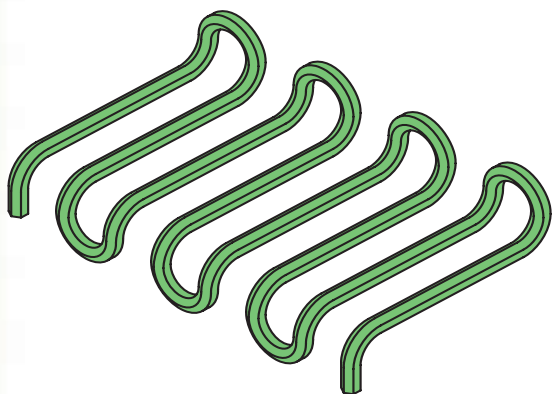

ایجاد مسیر سه‌بعدی برداری

گزینه‌ی Spline در این دستور که به صورت مستقل به نام 3D Spline Path نیز در دسترس است موجب ایجاد یک مسیر سه‌بعدی برداری می‌شود. از این مسیر برای مدل‌سازی مسیرهای پیچیده‌ی ریاضی استفاده می‌شود.

قبل از اجرای این دستور باید مسیر مورد نظر را با استفاده از دستور Spline ترسیم کنیم. این منحنی می‌تواند کاملاً سه‌بعدی باشد.

در این پنجره به تعداد نقاط و پاره‌های مسیر ردیف وجود دارد. در هر ردیف مختصات نسبی نقطه‌ی شروع، طول و زوایای پاره و شعاع گردی آن با پاره‌ی بعدی نمایش داده می‌شود که همه‌ی آن‌ها قابل ویرایش هستند.


آیا می‌دانید




گزینه‌های Create Work Plane و

Closed در پایین این پنجره به ترتیب برای ایجاد یک صفحه‌ی طراحی در ابتدای مسیر و متصل کردن آخرین نقطه‌ی مسیر به نقطه‌ی اول و بستن آن است.

با بستن پنجره تغییراتی که در آن داده‌ایم در مسیر اعمال می‌شود و در صورتی که گزینه‌ی Create Work Plane تیک خورده باشد، یک نقطه‌ی کاری در نقطه‌ی شروع و یک صفحه‌ی کاری عمود بر مسیر ایجاد می‌شود.

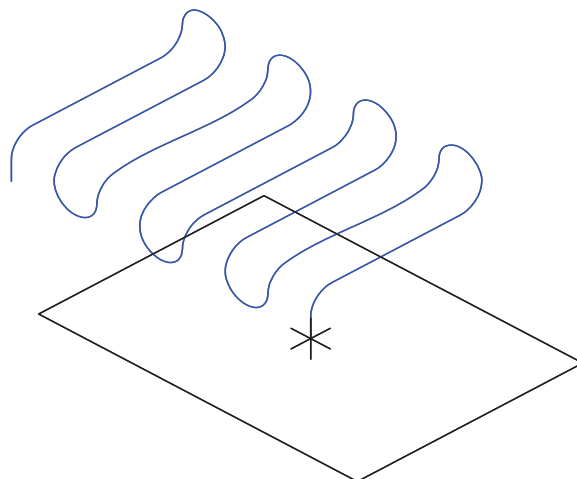

با اجرای این دستور باید مسیری را که قبلاً ترسیم کرده‌ایم انتخاب کنیم. سپس نقطه‌ی شروع مسیر را نیز تعیین کنیم تا پنجره‌ی تبدالی 3D Spline Path ظاهر شود.

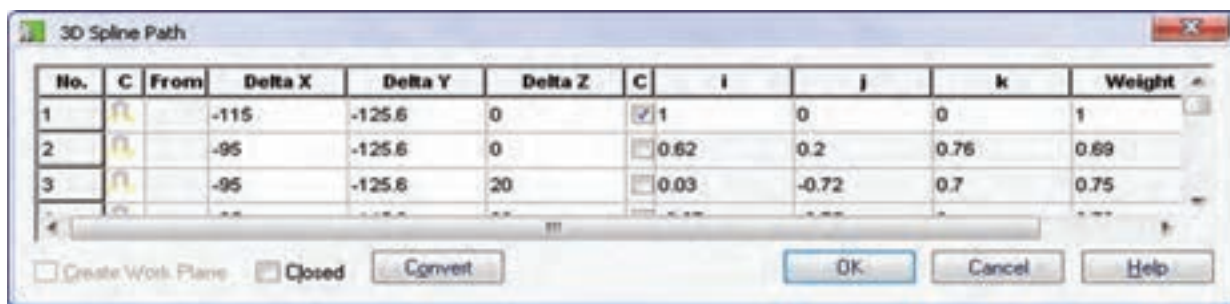




ایجاد مسیر ماریچ

گزینه‌ی Helical در این دستور که به صورت مستقل به نام 3D Helix Path نیز در دسترس است سبب ایجاد مسیر سه‌بعدی ماریچ می‌شود. از این مسیر برای مدل‌سازی انواع فنرها و پیچ‌های خاص و غیر استاندارد استفاده می‌شود.

این پنجره امکانات بیشتری برای ایجاد مسیر در اختیار ما می‌گذارد که موجب می‌شود بتوانیم مسیرهای تخصصی‌تری ایجاد کنیم.




با اجرای این دستور باید یک لبه‌ی گرد یا سطح دوار یا یک محور کاری عمود بر صفحه‌ی طراحی را انتخاب کنیم. سپس پنجره‌ی تبدالی 3D Helix Path ظاهر می‌شود.

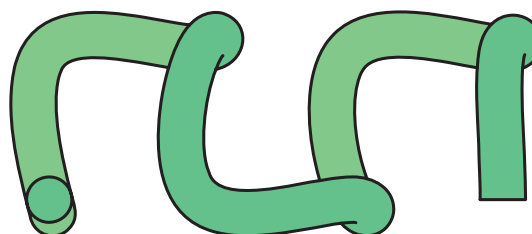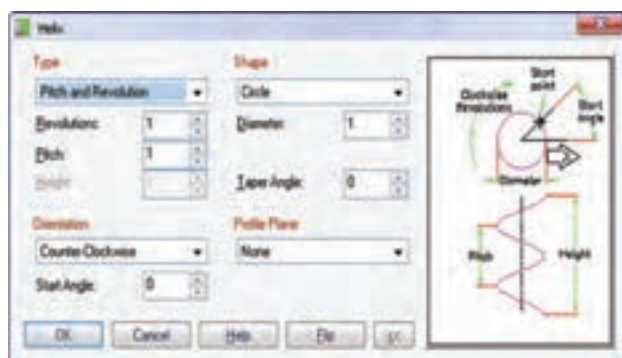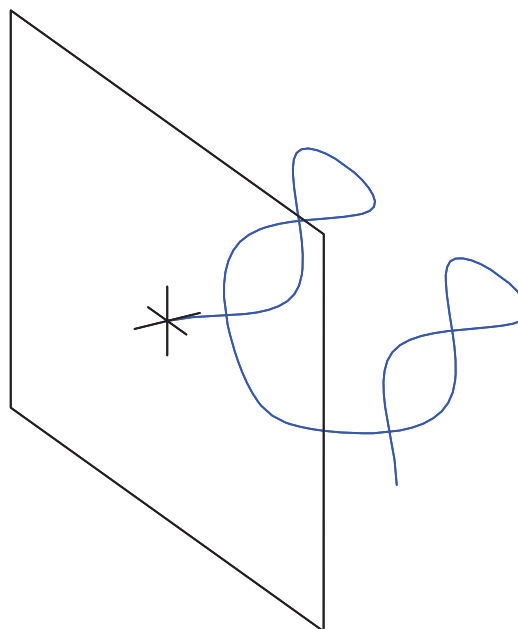

تعیین نوع مارپیچ


مارپیچ استوانه‌ای

مارپیچ استوانه‌ای مارپیچی است که شکل مارپیچ به صورت دایره و زاویه‌ی شیب آن صفر درجه باشد. بنابراین گزینه‌ی Circle را از منوی کرکره‌ای Shape انتخاب می‌کنیم، قطر مارپیچ را در فیلد Diameter وارد می‌کنیم. و زاویه‌ی شیب یا باریک شدن مارپیچ را در فیلد Taper Angle روی صفر تنظیم می‌کنیم.

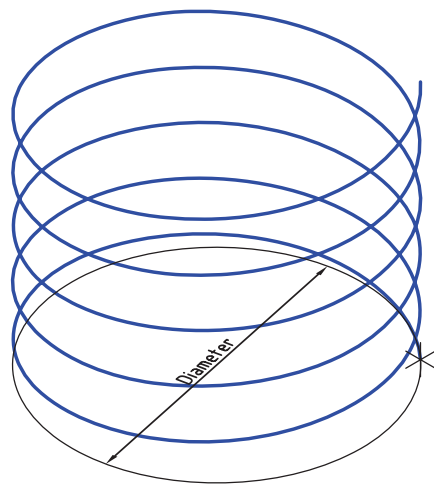


مارپیچ بیضوی

تفاوت مارپیچ بیضوی با مارپیچ استوانه‌ای در شکل آن است. برای ایجاد این نوع مارپیچ باید گزینه‌ی Ellipse را از منوی کرکره‌ای Shape انتخاب کنیم و مانند مارپیچ استوانه‌ای قطر و زاویه‌ی باریک شدن آن را تعیین کنیم. البته قطر بیضی را به صورت قطر بزرگ و قطر کوچک به ترتیب در فیلدهای Major Axis و Minor Axis وارد می‌کنیم.

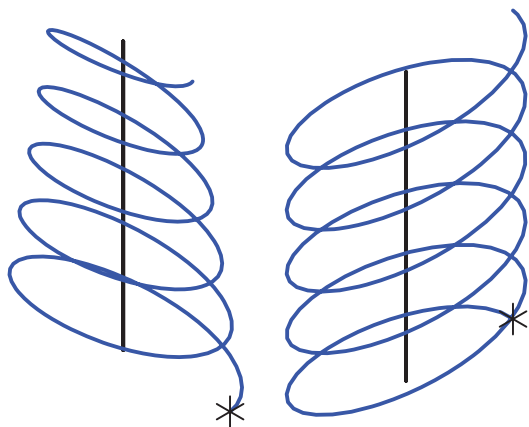


مارپیچ تخت

مارپیچ تخت مارپیچی دوبعدی است که به صورت دایره یا بیضی به صورت منحنی شبه ارشمیدس گسترش می‌یابد. برای ایجاد این نوع مارپیچ باید گزینه‌ی Spiral را از منوی کرکره‌ای Type انتخاب کنیم. در فیلد Shape یکی از گزینه‌های دایره یا بیضی را انتخاب و قطر داخلی مارپیچ را در فیلد Diameter وارد می‌کنیم.

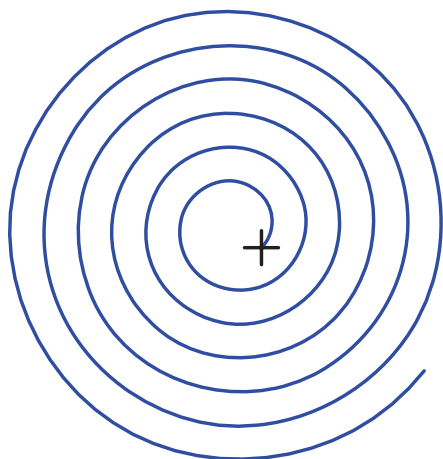

مارپیچ مخروطی

تفاوت مارپیچ مخروطی با مارپیچ استوانه‌ای در زاویه‌ی شیب آن است. بنابراین فقط زاویه‌ی باریک شدن قطر مارپیچ را در فیلد Taper Angle وارد می‌کنیم.

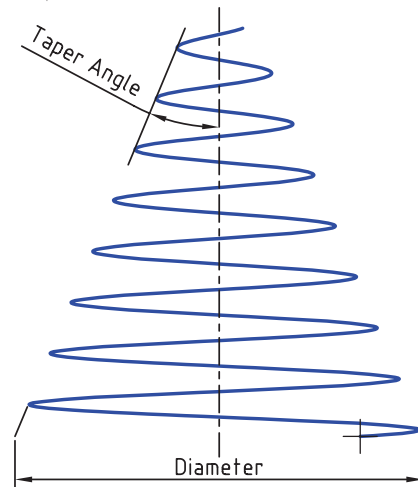

تعیین مشخصات مارپیچ

برای تعریف یک مارپیچ نیاز به تعداد حلقه‌ها، طول گام و ارتفاع مارپیچ است. البته داشتن دو مؤلفه کافی است و مؤلفه‌ی سوم به صورت خودکار محاسبه می‌شود. روش‌های مختلفی برای تعریف مارپیچ وجود دارد:



طول گام و تعداد حلقه‌ها:


در این حالت باید گزینه‌ی Pitch and Revolution را از منوی کرکره‌ای Type انتخاب و تعداد حلقه‌ها را در فیلد Revolution و طول گام را در فیلد Pitch وارد کنیم.

تعداد حلقه‌ها و ارتفاع مارپیچ:

در این حالت باید گزینه‌ی Revolution and Height را از منوی کرکره‌ای Type انتخاب و تعداد حلقه‌ها را در فیلد Revolution و ارتفاع مارپیچ را در فیلد Height وارد کنیم.

ارتفاع مارپیچ و طول گام:

در این حالت باید گزینه‌ی Height and Pitch را از منوی کرکره‌ای Type انتخاب و طول گام را در فیلد Pitch و ارتفاع مارپیچ را در فیلد Height وارد کنیم.

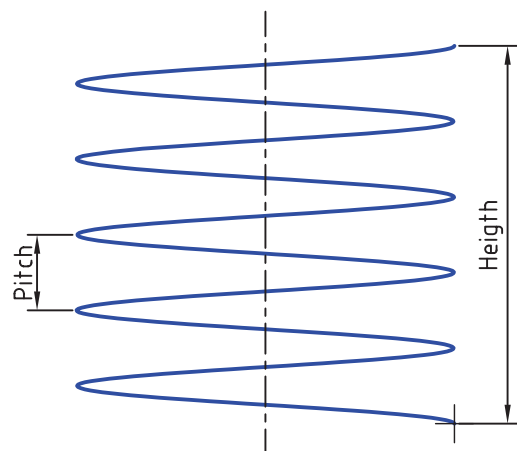


$$\text{Revolution}=5$$

$$\text{Height}=\text{Revolution} \times \text{Pitch}$$

تعیین جهت مارپیچ

جهت مارپیچ به صورت پیش‌فرض راست‌گرد یا پادساعت‌گرد (Counter-Clockwise) است اما می‌توانیم با انتخاب گزینه‌ی Clockwise در منوی کرکره‌ای Orientation جهت مارپیچ را چپ‌گرد یا ساعت‌گرد کنیم.

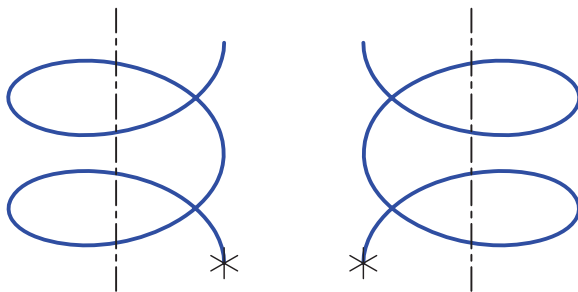

Counter-Clockwise

Clockwise

تعیین زاویه‌ی شروع مارپیچ

زاویه‌ی شروع مارپیچ به صورت پیش‌فرض صفر درجه است. برای تغییر این زاویه می‌توانیم زاویه‌ی مورد نظر را در فیلد Start Angle وارد کنیم.

دستور Sweep

دستور Sweep مانند دستور Extrude یک نمایه‌ی ترسیمی است و با حرکت دادن یک پروفایل روی مسیری دوبعدی یا سه‌بعدی مدل صلبی ایجاد می‌کند. قبل از اجرای این دستور باید مسیر و پروفایل مورد نظر را ایجاد کرده باشیم. مسیر باید از صفحه‌ی طراحی که پروفایل در آن ترسیم شده است شروع شود.




چنانچه بیش از یک پروفایل و مسیر استفاده نشده موجود باشد بعد از اجرای این دستور باید پروفایل و مسیر مورد نظر را انتخاب کنیم.

داده‌ایم. اما اصلی‌ترین حالت پایان‌دهی که مختص این دستور است Path-Only است که در این حالت پروفایل فقط روی مسیر انتخاب شده حرکت می‌کند.


تعیین فرم Sweep

با استفاده از منوی کرکره‌ای Body Type می‌توانیم Normal یا Parallel را انتخاب کنیم. در حالت Normal پروفایل عمود بر مسیر حرکت می‌کند. در حالی که در حالت Parallel پروفایل موازی با مسیر است.

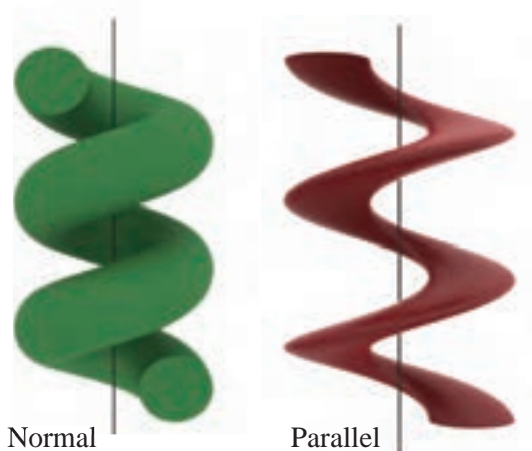

تعیین زاویه‌ی شیب یا باریک شدن


زاویه‌ی شیب یا باریک شدن پروفایل در حین حرکت در مسیر را در فیلد Draft Angle وارد می‌کنیم. زاویه‌ی مثبت موجب بزرگ شدن و زاویه‌ی منفی موجب کوچک شدن پروفایل در انتهای مسیر می‌شود.

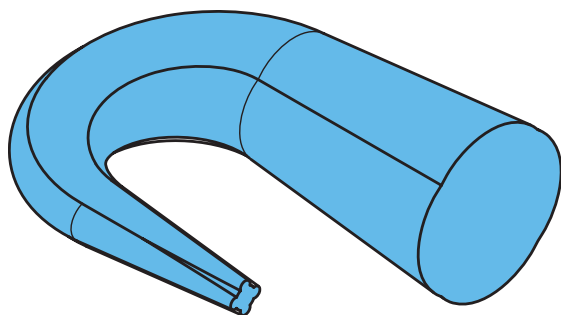

حرکت دادن یک پروفایل روی یک مسیر دوبعدی یا سه‌بعدی

Sweep

Menu: Part ⇒ Sketched Features ⇒ Sweep

Tool bar : Part Modeling ⇒ Sweep 

Righth: Sketched & Work Features ⇒ Sweep

Command: AMSWEEP

بعد از اجرای این دستور و تعیین پروفایل و مسیر

مورد نظر پنجره‌ی تبدالی Sweep ظاهر می‌شود.



تعیین نوع عملکرد دستور Sweep

عملکردهای این دستور مانند عملکردهای دستور Extrude است: Base برای ایجاد حجم اصلی قطعه؛ Join به عنوان عملگر جمع؛ Cut به عنوان عملگر منهای؛ Intersect به عنوان عملگر اشتراک و Split برای ایجاد قطعه‌ای جدید در فصل مشترک. این گزینه‌ها در منوی کرکره‌ای Operation قابل انتخاب هستند.

تعیین حالت پایان‌دهی





حالت‌های پایان‌دهی این دستور نیز مانند نمایه‌های ترسیمی دیگر است که در دستور Extrude آن‌ها را مفصل توضیح

دستورکار شماره‌ی ۲

ایجاد مسیر سه‌بعدی لوله و دستور Sweep

(۹۰ دقیقه)

قطعه‌ی زیر را با استفاده از ایجاد یک مسیر سه‌بعدی لوله و دستور Sweep مدل‌سازی کنید.

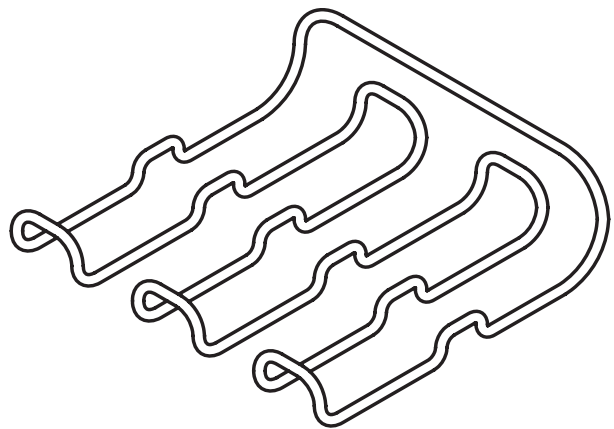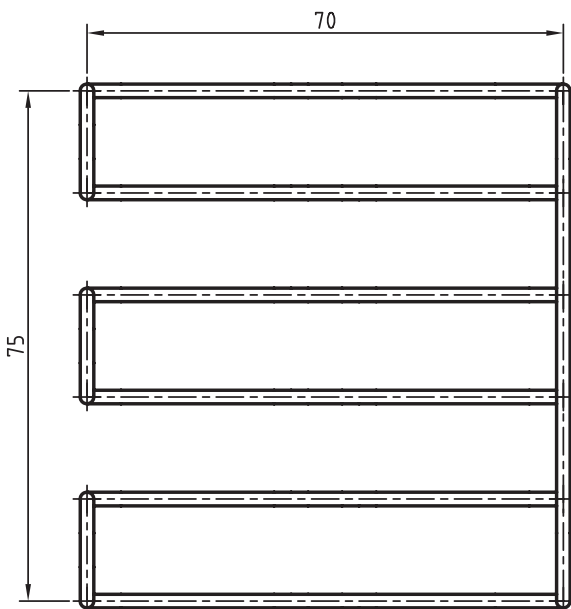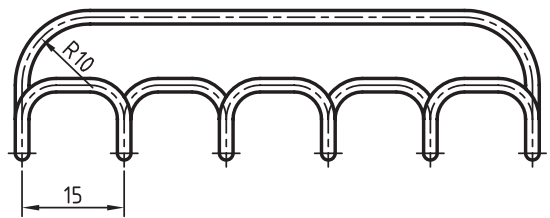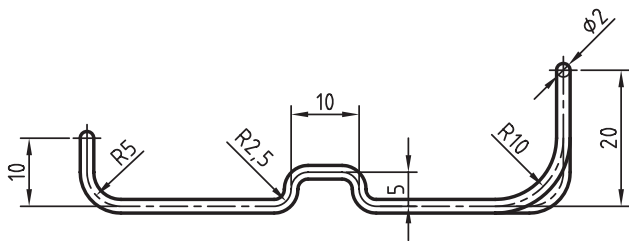


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

۱. شکل فضایی زیر را با استفاده از دستور Line ترسیم کنید.
۲. با استفاده از دستور 3D Pipe Path آن را به یک مسیر سه بعدی لوله تبدیل کنید.

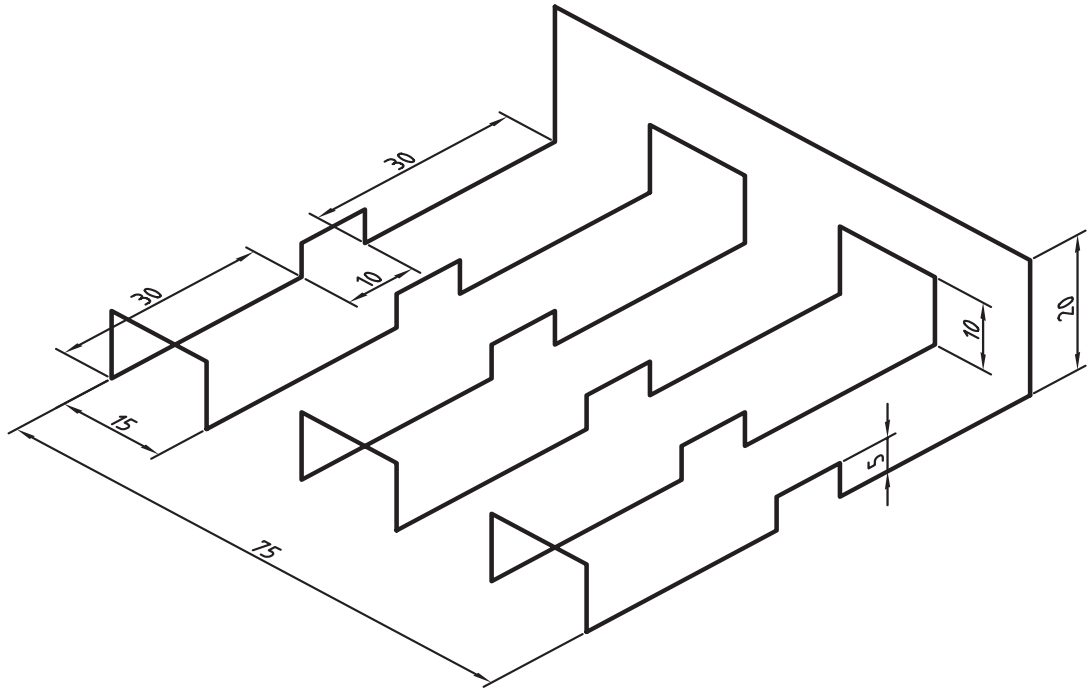


۳. نقطه‌ی شروع را بالای خط عمودی ۲۰ قرار دهید (تعیین این نقطه اختیاری است).
۴. در پنجره‌ی 3D Pipe Path برای هر قطعه خط یک ردیف وجود دارد. در این مرحله شعاع‌های گوشه‌ها صفر است. در خانه‌ی Radius هر ردیف که کلیک کنید گوشه‌ی مربوط در پروفایل مشخص می‌شود. همه‌ی گوشه‌ها را با شعاع‌های داده‌شده (۲/۵، ۵ و ۱۰ میلی‌متر) گرد و سپس پنجره را ok کنید.

No.	C	From	Delta X	Delta Y	Delta Z	Length	Angle XY	Angle Z	Radius
1			86.5979	130.9701	0	20	0	-90	10
2		1	0	0	-20	30	180	0	10
3		2	-30	0	0	5	0	90	2.5
4		3	0	0	5	10	180	0	2.5
5		4	-10	0	0	5	0	-90	2.5
6		5	0	0	-5	30	180	0	2.5
7		6	-30	0	0	10	0	90	5

Create Work Plane Closed


۵. روی نقطه‌ی کاری ایجاد شده دایره‌ای به قطر ۲ میلی‌متر ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.

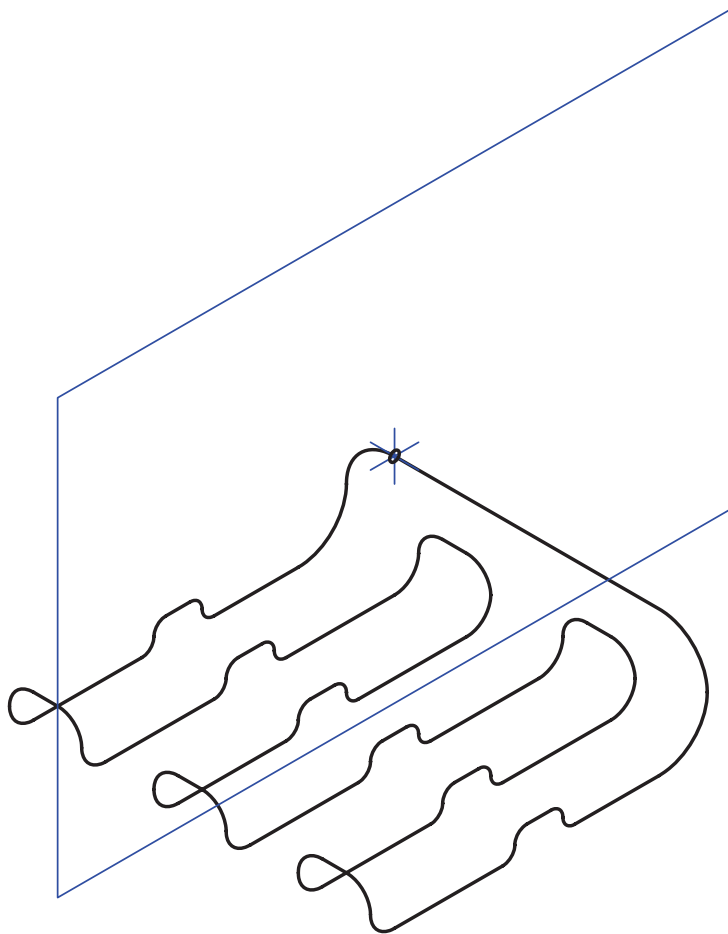

۶. روی پروفایل ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و گزینه‌ی Sweep را انتخاب کنید.

۷. بدون تغییر دادن گزینه‌ای در پنجره‌ی Sweep مدل را ایجاد کنید.


۸. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

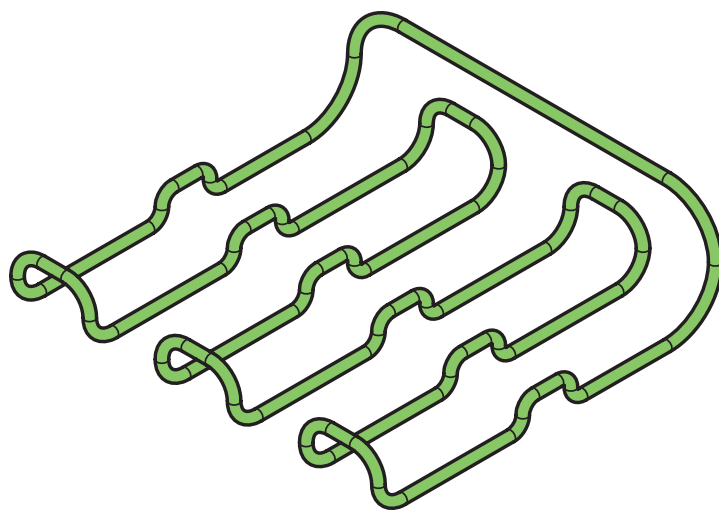

دستور کار شماره ۳

ایجاد مسیر مارپیچ و دستور Sweep

(۶۰ دقیقه)

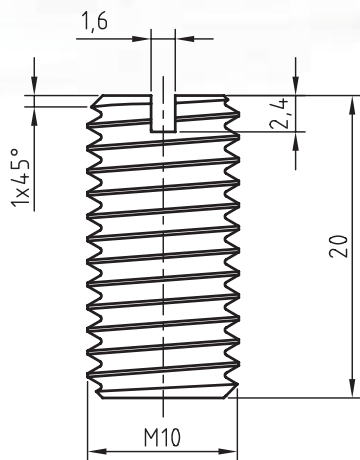

پیچ مغزی زیر را با استفاده از ایجاد یک مسیر مارپیچ و دستور Sweep مدل سازی کنید.

مراحل ترسیم

۱. استوانه‌ای به قطر ۱۰ و ارتفاع ۲۰ با استفاده از دستور Extrude ایجاد کنید.
۲. دستور 3D Helix Path را اجرا کنید و تنظیمات پنجره Helix را مطابق پنجره زیر انجام دهید.




فیلم آموزشی


فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید



۳. با زدن شماره‌ی ۹ به صفحه‌ی طراحی ایجاد شده بروید.
۴. پروفایل زیر را روی نقطه‌ی کاری ابتدای مارپیچ ایجاد کنید.

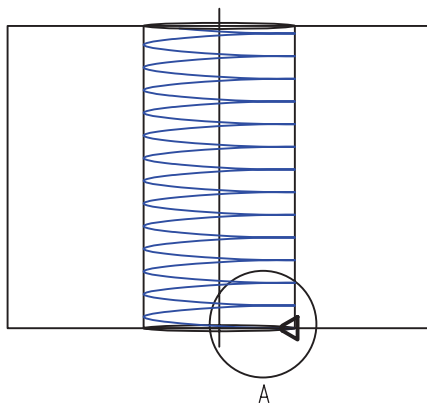


۵. روی پروفایل اخیر در مرورگر دسکتاپ راست‌کلیک کنید و گزینه‌ی Sweep را به اجرا در آورید.
۶. با تغییر صفحه‌ی طراحی شیار سر پیچ را Extrude کنید.
۷. با استفاده از دستور Chamfer لبه‌های بالا و پایین پیچ را به اندازه‌ی ۱ میلی‌متر پخ بزنید.

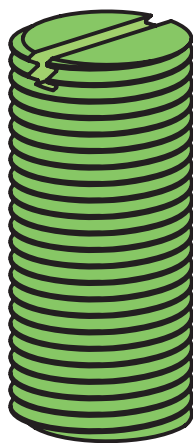

۸. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

دستور Loft

از دستور Loft برای مدل‌سازی بین مقاطع استفاده می‌کنیم. بدیهی است قبل از اجرای دستور باید مقاطع مختلف مدل را در صفحات کاری مختلف به صورت پروفایل ترسیم کرده باشیم. از سطوح تخت مدل و نقاط کاری نیز می‌توانیم در اجرای این دستور استفاده کنیم.

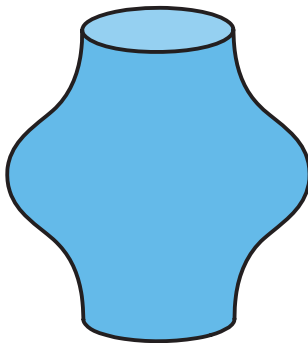

مدل‌سازی بین مقاطع Loft


Menu: Part ⇒ Sketched Features ⇒ Loft

Tool bar : Part Modeling ⇒ Loft 

Righth: Sketched & Work Features ⇒ Loft

Command: AMLOFT

بعد از اجرای دستور باید پروفایل‌ها را انتخاب کنیم. سپس پنجره‌ی تبدلی Loft ظاهر می‌شود.

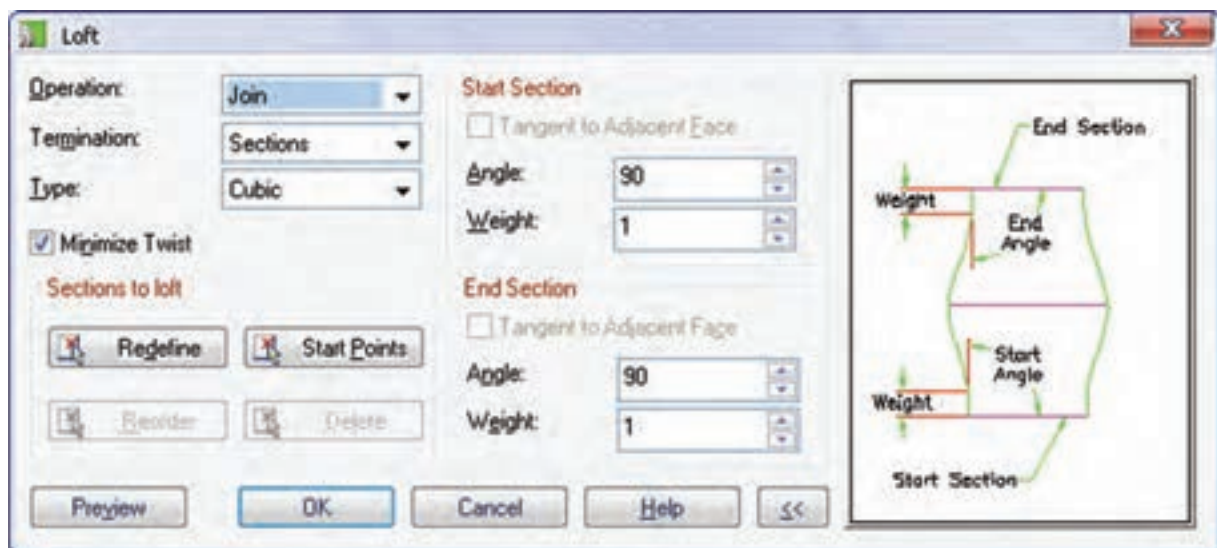

تعیین نوع عملکرد دستور Loft

به عنوان عملگر اشتراک و Split برای ایجاد قطعه‌ای جدید در فصل مشترک. این گزینه‌ها در منوی کرکره‌ای Operation قابل انتخاب هستند.

عملکردهای این دستور مانند نمایه‌های ترسیمی دیگر است: Base برای ایجاد حجم اصلی قطعه؛ Join به عنوان عملگر جمع؛ Cut به عنوان عملگر منها؛ Intersect


تعیین حالت پایان‌دهی

این دستور سه حالت پایان‌دهی دارد:

- ◀ **Sections:** این حالت را زمانی استفاده می‌کنیم که همه‌ی مقاطع به صورت پروفایل موجود باشد.
- ◀ **To Face:** در این حالت آخرین مقطع یکی از وجوه تخت مدل است.
- ◀ **From to:** چنانچه در ابتدا و انتهای مقاطع بخواهیم از وجوه تخت مدل استفاده کنیم این حالت را انتخاب می‌کنیم.


تعیین نوع Loft

- ◀ **حالت خطی (Linear):** وقتی که تنها دو مقطع مدل را مورد استفاده قرار دهیم می‌توانیم به صورت خطی فضای بین آن دو مقطع را پر کنیم. مثلاً برای ایجاد یک هرم می‌توانیم از این حالت استفاده کنیم.

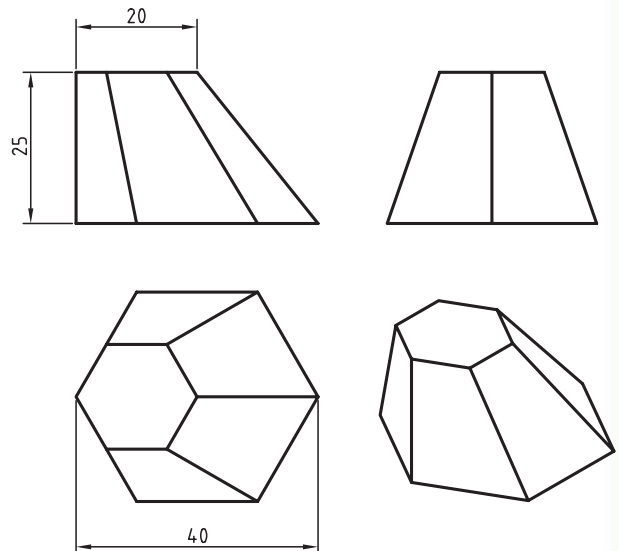

- ◀ **حالت حجمی (Cubic):** تفاوت حالت خطی (Linear) با حالت حجمی (Cubic) در این است که در حالت خطی فضای بین مقاطع به صورت یکنواخت پر می‌شود در صورتی که در حالت حجمی می‌توانیم زاویه‌ی

ابتدا و انتهای حجم را کنترل کنیم و فضای بین مقاطع را به صورت نرم‌تری پر کنیم.


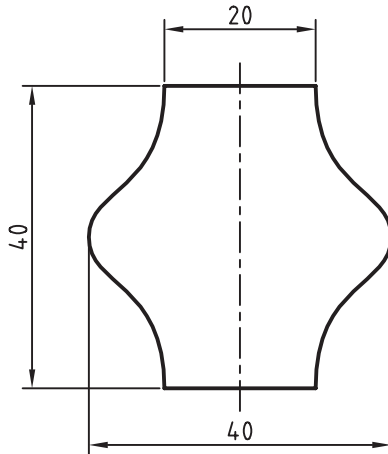


- ◀ **حالت حجمی بسته (Closed Cubic):** از این حالت زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم یک حجم یکنواخت بسته ایجاد کنیم.

آیا می‌دانید



با تیک زدن گزینه‌ی Minimize Twist بهترین حالت تراز مقاطع در Loft برای به حداقل رساندن پیچش و تاب خوردن حجم به صورت خودکار انتخاب می‌شود. شکل زیر یک مدل Loft را با فعال بودن Minimize Twist و بدون فعال بودن این گزینه نشان می‌دهد.

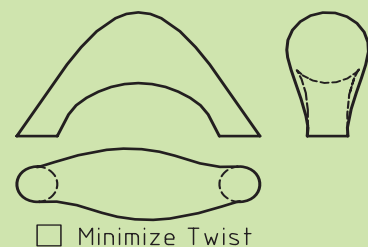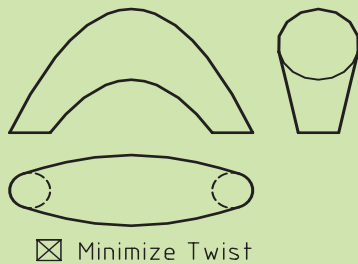

تغییر و تعریف مجدد مقاطع

در بخش Sections to loft گزینه‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد:

◀ **Redefine**: تعریف مجدد مقاطع مورد استفاده در Loft

◀ **Start Points**: تعیین موقعیت نقاط شروع برای

کنترل چرخش

◀ **Reorder**: تغییر ترتیب انتخاب مقاطع


◀ **Delete**: حذف مقاطع انتخاب شده

تعیین زاویه و وزن مقطع اول


زمانی که اولین مقطع یک وجه مدل باشد می‌توانیم مدل Loft را مماس با آن در نظر بگیریم. برای این منظور گزینه‌ی Tangent to Adjacent Faces را تیک می‌زنیم.

◀ **Angle**: زاویه‌ی گسترش مدل در مقطع اول را در


فیلد Angle وارد می‌کنیم. این گزینه‌ها زمانی فعال هستند که نوع مدل Cubic باشد.

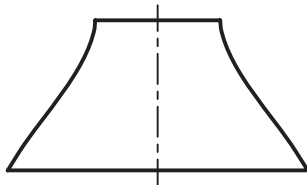


Weight=0

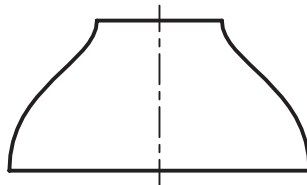


Weight=2

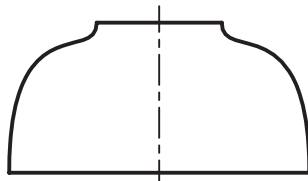


Weight=4

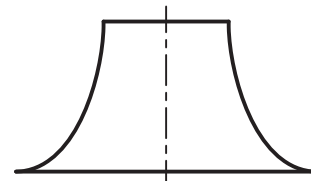

Angle=0

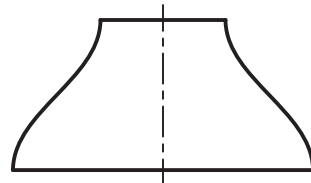

Angle=90

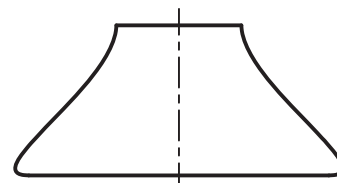

Angle=180

تعیین زاویه و وزن مقطع آخر




همان مشخصاتی که در بخش Start Sections برای مقطع اول توضیح دادیم در بخش End Sections نیز برای مقطع آخر صادق است.

دستور کار شماره ۴

دستور Loft

(۹۰ دقیقه)

قطعه‌ی زیر را با استفاده از ایجاد صفحات کاری مناسب و دستور Loft مدل‌سازی کنید.

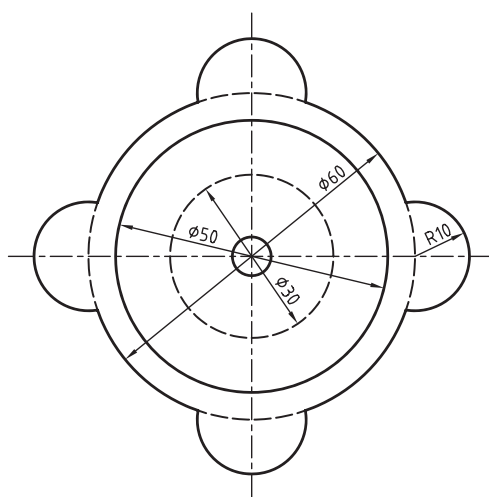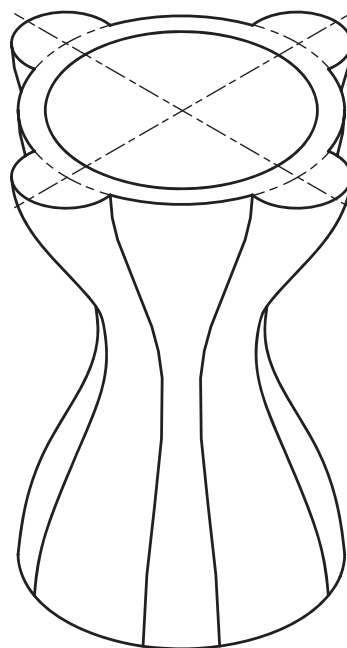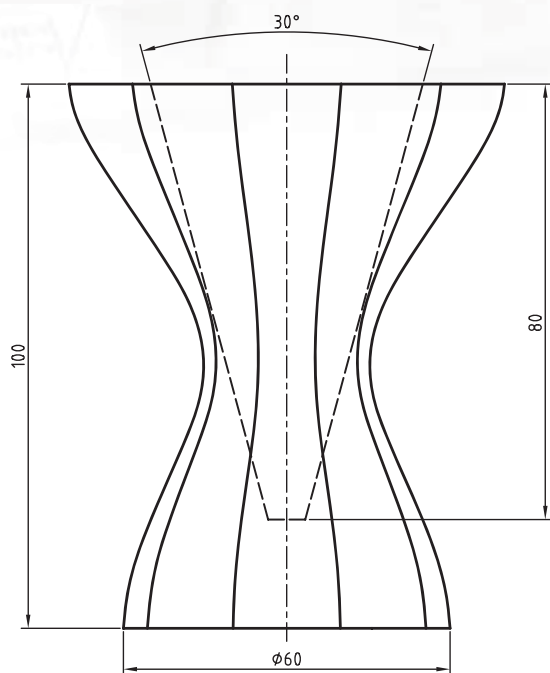

فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

۴. صفحه‌ی وسط را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید و دایره‌ای به قطر ۳۰ میلی‌متر در مبدأ مختصات ترسیم کنید. دایره را به پروفایل تبدیل و قیدگذاری کنید. (قید هم‌مرکزی با دایره‌ی ۶۰ را به آن بدهید).


۵. بالاترین صفحه را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید. اسکچ زیر را در آن ترسیم و تبدیل به پروفایل کنید.

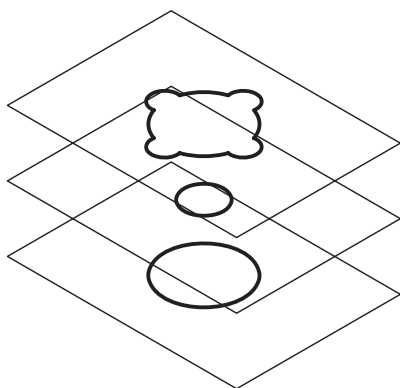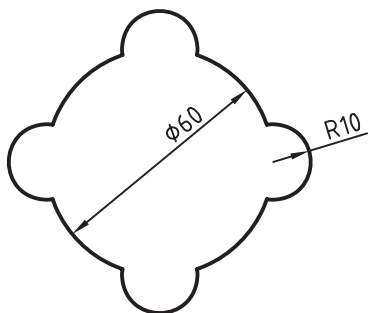


۶. روی یکی از پروفایل‌ها در مرورگر دسکتاپ راست‌کلیک کنید و دستور Loft را به اجرا درآورید.
۷. هر سه پروفایل را به ترتیب انتخاب کنید.

۱. یک صفحه‌ی کاری منطبق با صفحه‌ی XY ایجاد کنید. (گزینه‌ی Word xy را در پنجره‌ی تبدیلی Work Plane انتخاب کنید).


۲. دو صفحه‌ی کاری با فاصله‌های ۵۰ میلی‌متر موازی با صفحه‌ی XY ایجاد کنید. (در ستون سمت چپ گزینه‌ی Planar Parallel و در ستون سمت راست گزینه‌ی Offset با مقدار ۵۰ انتخاب کنید).

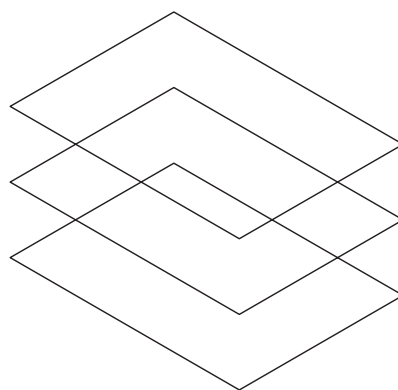

۳. پایین‌ترین صفحه یعنی صفحه‌ی XY را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید و دایره‌ای به قطر ۶۰ میلی‌متر در مبدأ مختصات ترسیم کنید. دایره را به پروفایل تبدیل و قیدگذاری کنید.

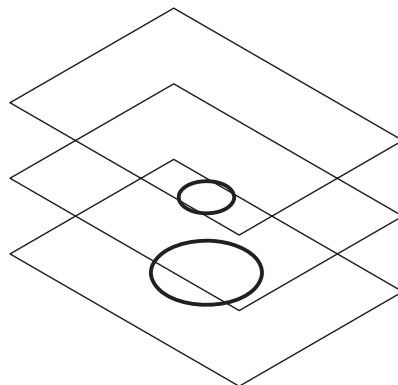


۸. پنجره‌ی Loft را به صورت زیر تنظیم کنید.

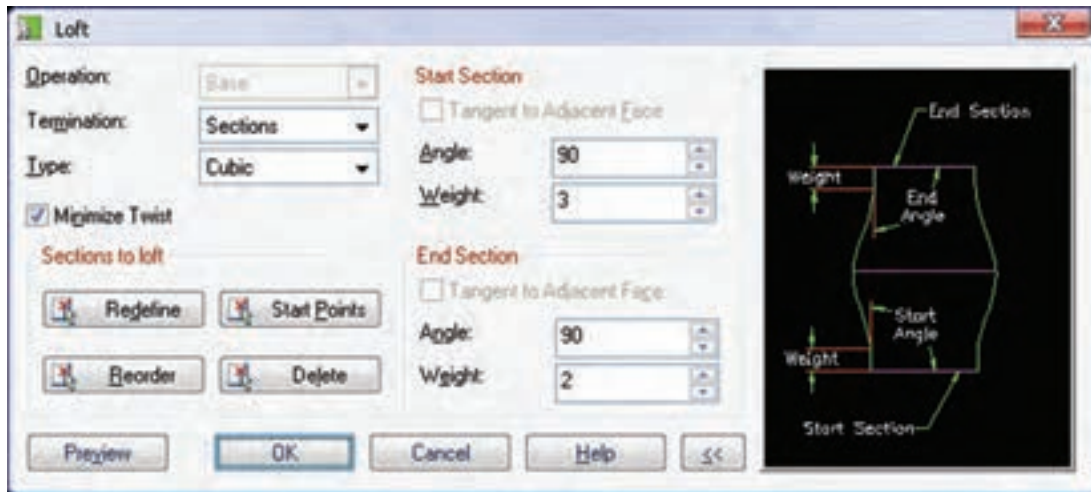


۱۱. با راست کلیک کردن روی صفحات کاری در مرورگر دستکاپ و انتخاب گزینه‌ی Invisible آن‌ها را نامرئی کنید.


۱۲. با کلیک کردن روی آیکن / Toggle Shading / Wireframe در نوار ابزار Mechanical View مدل را در حالت سایه‌پردازی مشاهده کنید.

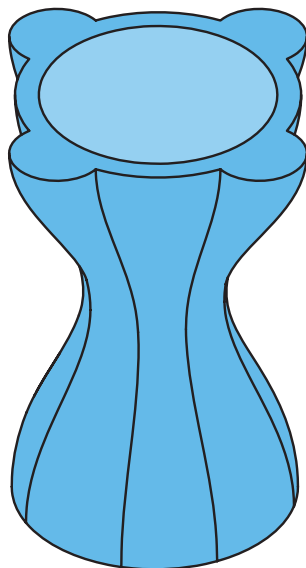

۱۳. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

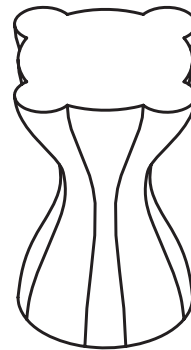

۹. صفحه‌ی بالای مدل را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید و دایره‌ای به قطر ۵۰ میلی‌متر در آن ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید (بین دایره و یکی از لبه‌های به شعاع ۳۰ قید هم‌مرکزی اعمال کنید).
۱۰. روی پروفایل اخیر در مرورگر دستکاپ راست کلیک کنید و دستور Extrude به اجرا درآوردید و پنجره‌ی Extrusion را مطابق شکل زیر تنظیم کنید.

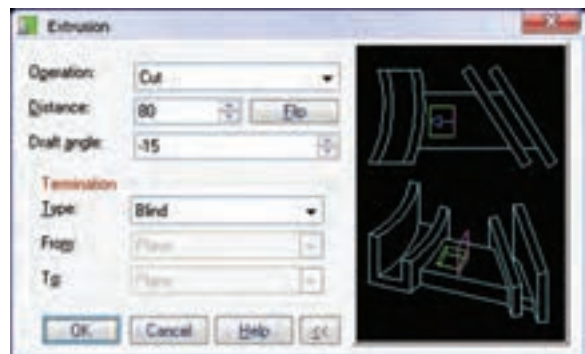


ایجاد تیغه با استفاده از دستور Rib

با استفاده از ایجاد پروفایل‌های باز و استفاده از دستور Rib می‌توانیم تیغه‌های باریک را که معمولاً برای تقویت قطعه استفاده می‌شود بسازیم. ضخامت تیغه را می‌توانیم در یک طرف یا در هر دو سمت در نظر بگیریم.


ایجاد تیغه‌های باریک Rib

Menu: Part ⇒ Sketched Features ⇒ Rib


Tool bar : Part Modeling ⇒ Rib 

Rigth: Sketched & Work Features ⇒ Rib

Command: AMRIB

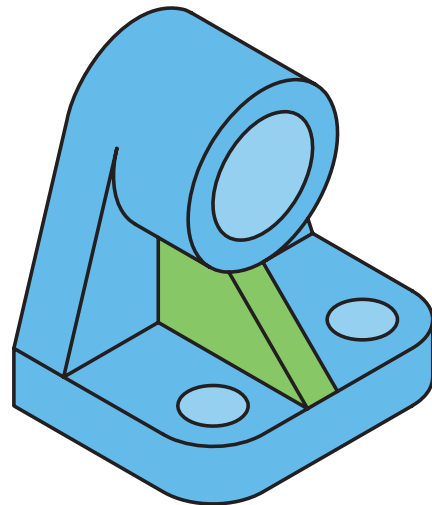

با اجرای این دستور پنجره‌ی تبدلی Rib ظاهر می‌شود.

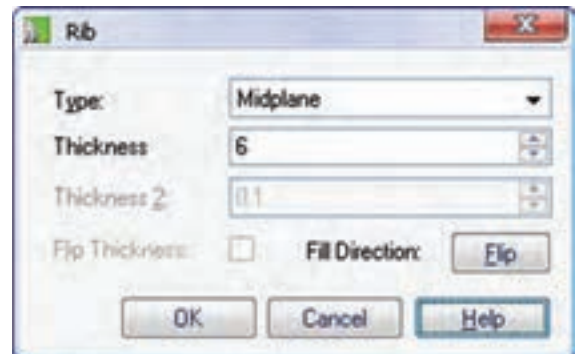


تعیین ضخامت تیغه

ضخامت تیغه به سه روش تعیین می‌شود:


◀ **One Direction**: در این روش ضخامت تیغه را از یک سمت در نظر می‌گیریم. مقدار عددی ضخامت در فیلد Thickness وارد می‌شود.

◀ **Two Direction**: در این روش ضخامت تیغه را از دو سمت در نظر می‌گیریم. لزومی ندارد که ضخامت در هر دو سمت پروفایل یکسان در نظر گرفته شود. مقدار عددی ضخامت در سمت اول در فیلد Thickness و ضخامت در سمت مخالف نیز در فیلد Thickness 2 وارد می‌شود.


◀ **Midplane**: در این روش مقداری که در فیلد Thickness وارد می‌شود کل ضخامت تیغه را تشکیل می‌دهد که در هر دو سمت پروفایل به صورت برابر گسترش می‌یابد.

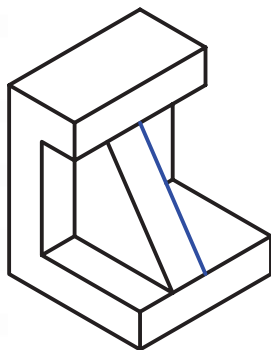


One Direction

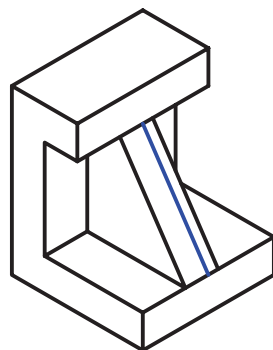

Two Directions

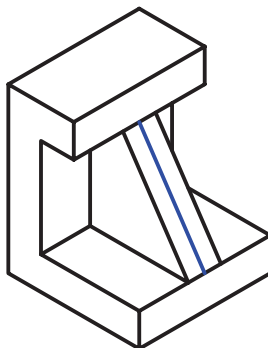


Midplane

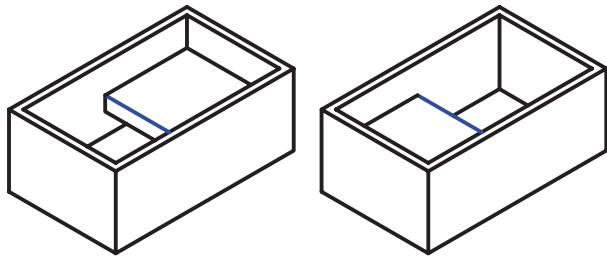

با دکمه‌ی Flip Thickness می‌توانیم جهت گسترش ضخامت تیغه را برعکس کنیم. جهت کلی ایجاد تیغه را می‌توانیم با کلیک کردن روی دکمه‌ی Flip در بخش Flip Direction نیز برعکس کنیم.



همان‌طور که قبلاً توضیح دادیم می‌توانیم تیغه‌های باریک پیچیده و تودرتو را با استفاده از پروفایل‌های باز و دستور Extrude نیز ایجاد کنیم.


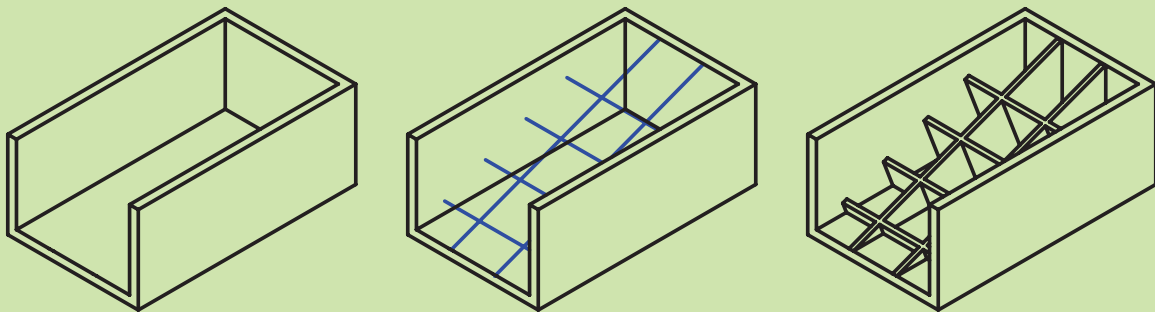


دستور کار شماره ۵

(۶۰ دقیقه)

ایجاد تیغه

قطعه‌ی زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و دستور Rib مدل‌سازی کنید.

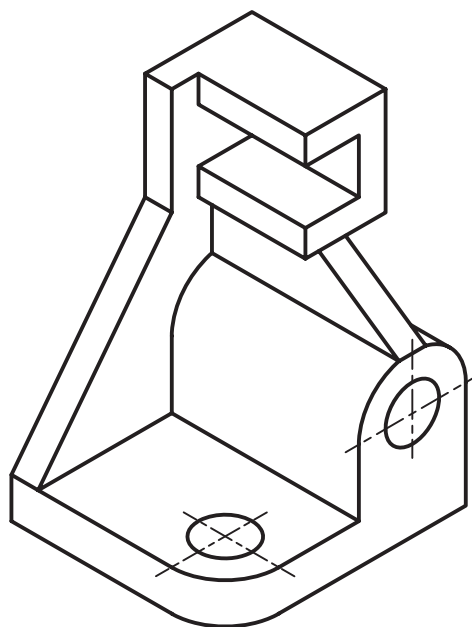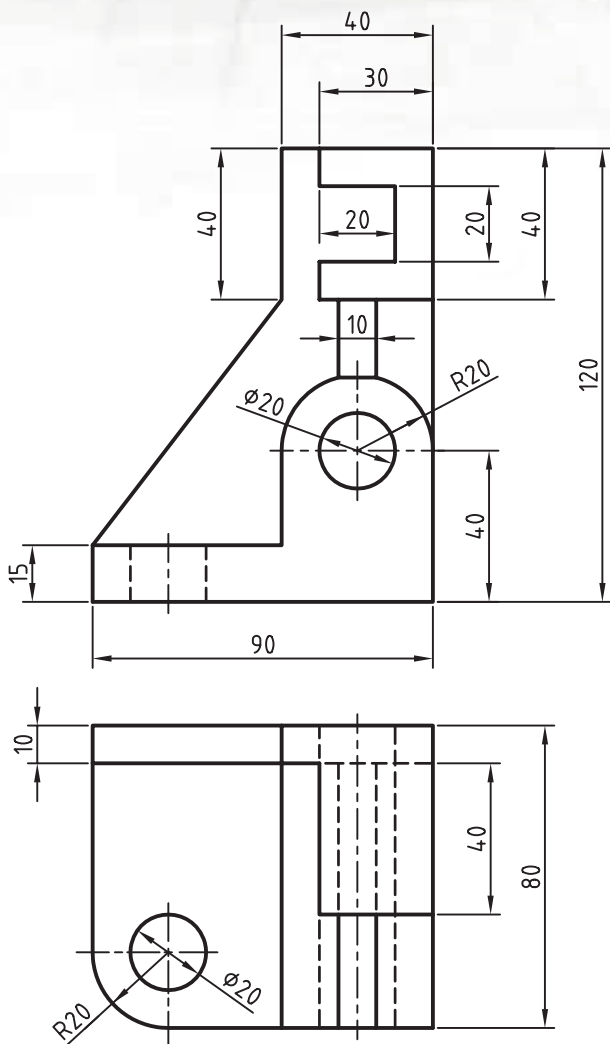




فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

۱. صفحه‌ی روبه‌رو را به عنوان صفحه‌ی کاری انتخاب کنید (در دستور New Sketch Plane گزینه‌ی worldZx را انتخاب کنید).
۲. با استفاده از دستور Extrude به ترتیب احجام زیر را ایجاد کنید.

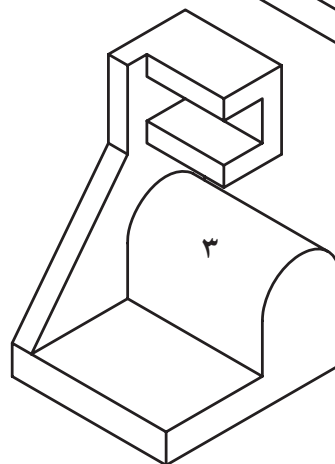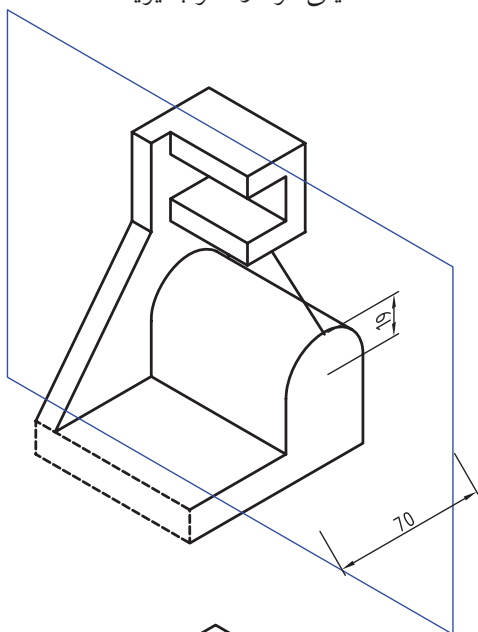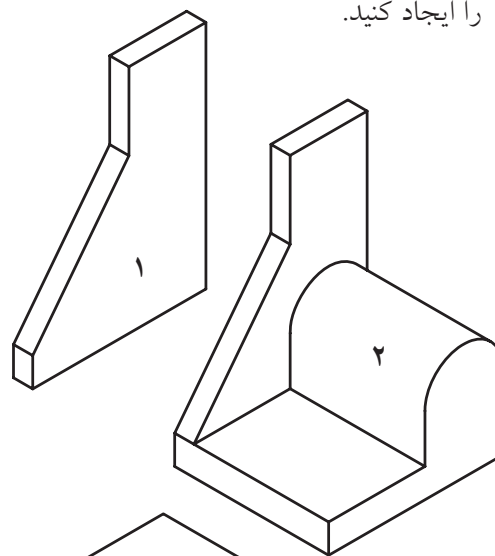


۳. با استفاده از دستور Work Plane صفحه‌ای موازی با صفحه‌ی عمودی جلو قطعه به فاصله‌ی ۷۰ میلی‌متر به طرف داخل قطعه ایجاد کنید. برای این کار از Planar Parallel-Offset-70 استفاده کنید.
۴. در صفحه‌ی ایجاد شده خطی مایل ترسیم کنید که تا مرکز استوانه فاصله‌ی ۱۹ میلی‌متر داشته باشد. سپس آن را به یک پروفایل باز تبدیل کنید.
۵. روی پروفایل ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ راست‌کلیک کنید و دستور Rib را به اجرا درآورید.
۶. در دستور Rib نوع ضخامت را MidPlane با ضخامت ۱۰ میلی‌متر در نظر بگیرید.
۷. گوشه‌ی روبه‌روی قطعه را به شعاع ۲۰ میلی‌متر گرد کنید.
۸. سوراخ‌های هم‌مرکز را با استفاده از دستور Hole ایجاد کنید.
۹. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

تعیین متغیرهای خمکاری

از لحاظ نظری، قطعه حول استوانه‌ای مماس با پروفایل روی صفحه‌ی طراحی می‌چرخد و باز زاویه‌ی مورد نظر خم می‌شود.

◀ **Angle+Radius**: زاویه‌ی خم زاویه‌ی دو سمت قطعه بعد از خمکاری است. این زاویه را باید در فیلد Angle وارد کنیم. شعاع خم نیز اندازه‌ی قوس بین دو سمت قطعه را بعد از خمکاری تعریف می‌کند. مقدار

شعاع نیز در فیلد Radius وارد می‌کنیم.

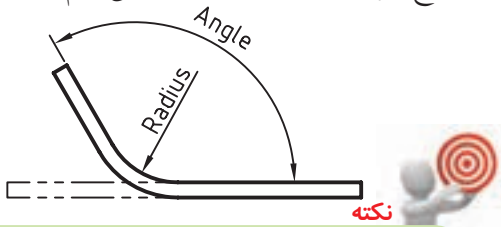


متغیرهایی که در یک خمکاری وجود دارد عبارت‌اند از:

۱. شعاع خم چقدر باشد؟
۲. زاویه‌ی خم چقدر باشد؟
۳. طول کمان خم چقدر باشد؟
۴. کدام بخش قطعه خم شود؟
۵. قطعه به کدام طرف خم شود؟

با توجه به این که کدام یک از متغیرهای شعاع، زاویه و طول کمان را برای محاسبه‌ی خم در اختیار داشته باشیم یکی از ترکیبات منوی کرکره‌ای Combination را انتخاب می‌کنیم.

◀ **Radius+ArcLen**: شعاع خم را در فیلد Radius

وارد می‌کنیم. طول کمان خم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که طول قطعه قبل و بعد از خمکاری معلوم باشد. طول کمان خم را در فیلد Arc Length وارد می‌کنیم.

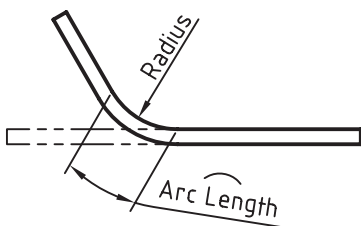

خمکاری ورق با استفاده از دستور Bend

می‌توانیم با ترسیم خطِ تا روی ورق و ایجاد یک پروفایل باز با استفاده از دستور Bend آن را با شعاع و زاویه‌ای دلخواه خم کنیم. بنابراین، قبل از اجرای دستور باید یک پروفایل باز روی ورق ایجاد کرده باشیم.

خمکاری قطعات نازک

Bend

Menu: Part ⇒ Sketched Features ⇒ Bend

Tool bar : Part Modeling Bend




Rigth: Sketched & Work Features ⇒ Bend

Command: AMBEND




با اجرای این دستور پنجره‌ی تبدیلی Bend ظاهر می‌شود.

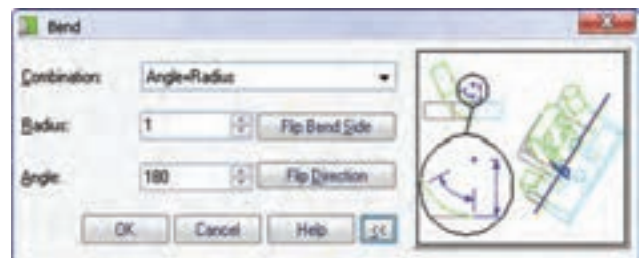


◀ **ArcLen+Angle**: شعاع خم در فیلد Radius و زاویه‌ی خم را در فیلد Angle وارد می‌کنیم.


این که کدام بخش قطعه خم شود با زدن دکمه‌ی Flip Bend Side تعیین می‌شود.

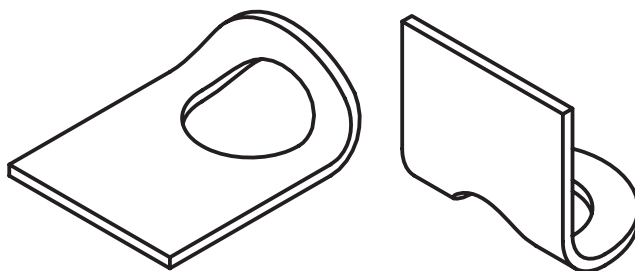

این که قطعه به کدام سمت خم شود نیز با زدن دکمه‌ی Flip Direction تعیین می‌شود.

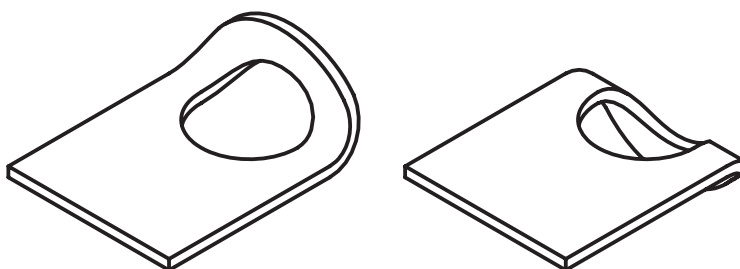

با کنترل طول پروفایلی که به عنوان خطِ تا استفاده می‌شود می‌توانیم تعیین کنیم که کدام بخش قطعه خم شود.

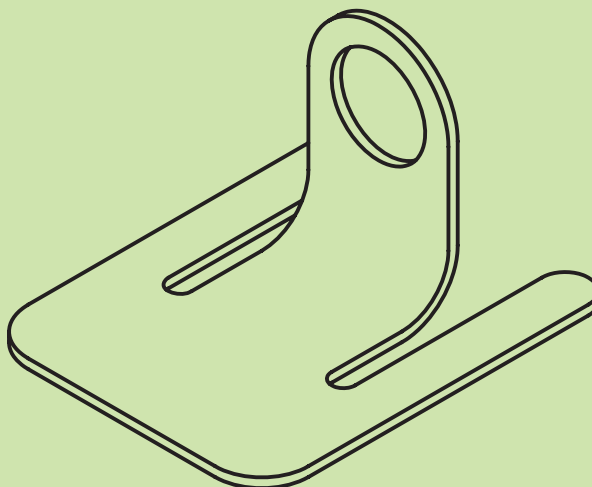






(۶۰ دقیقه)

دستور کار شماره ۶

خمکاری

قطعه‌ی زیر را با استفاده از خمکاری مدل‌سازی کنید.

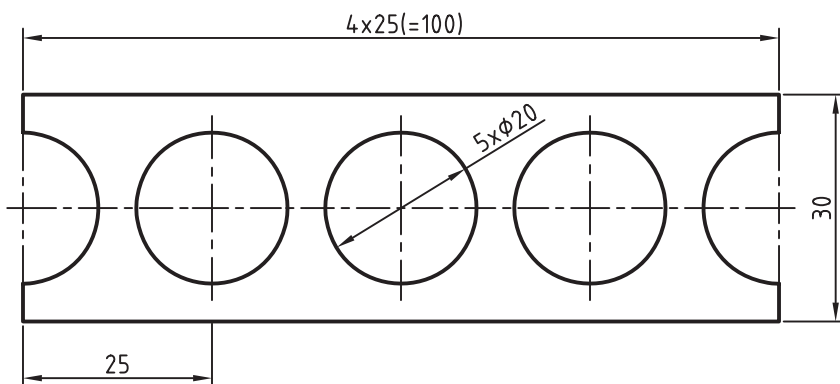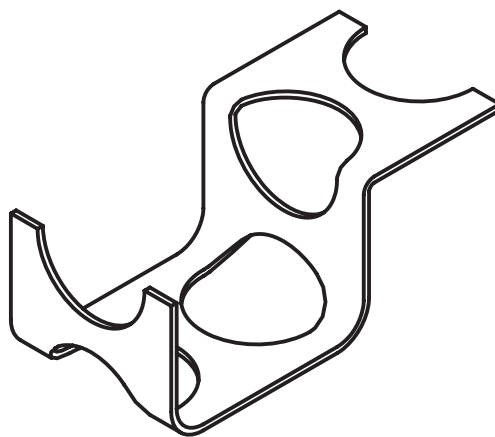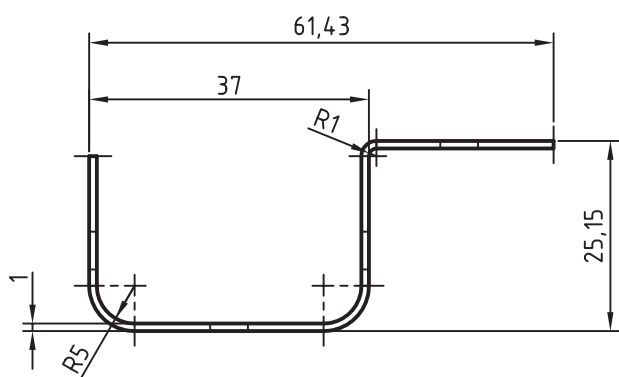


فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید


۶. پروفایل باز دیگری را در موقعیت مرکز دایره‌ی سمت راست ایجاد کنید.

۷. با استفاده از دستور Bend بخش کوتاه سمت راست نوار را به شعاع ۲ (با احتساب ضخامت ورق) و زاویه‌ی ۹۰ درجه به سمت پایین خم کنید.

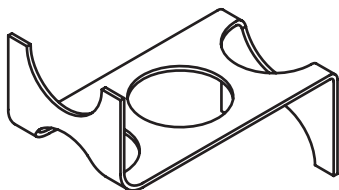


۸. پروفایل باز دیگری در موقعیت مرکز دایره‌ی وسط ایجاد کنید.

۹. با استفاده از دستور Bend بخش سمت راست نوار را به شعاع ۵ و زاویه‌ی ۹۰ درجه به سمت بالا خم کنید.

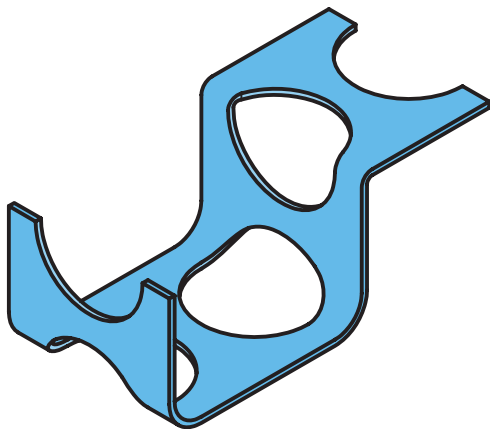

۱۰. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. بعد از تبدیل اسکچ زیر به پروفایل آن را به ضخامت ۱ میلی‌متر به طرف پایین برجسته کنید.

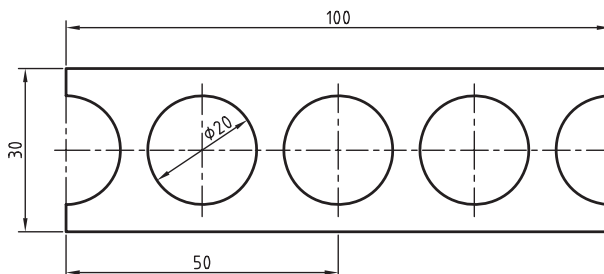


۲. خطی عمودی در موقعیت مرکز دایره‌ی سمت چپ ترسیم کنید به طوری که از هر دو طرف نوار بگذرد.

۳. خط را به یک پروفایل باز تبدیل کنید.

۴. روی پروفایل در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و دستور Bend را به اجرا درآورید.

۵. در فیلد Radius عدد ۵ و در فیلد Angle عدد ۹۰ را تایپ و بخش کوتاه نوار را به سمت بالا خم کنید.

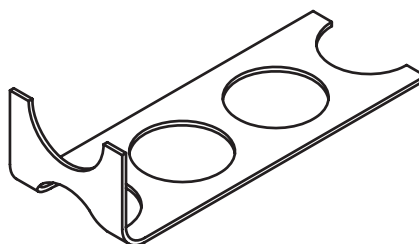

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. عناصر کاری در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرید؟
۲. موارد استفاده‌ی عناصر کاری را نام ببرید.
۳. چه تفاوتی بین صفحات کاری پارامتریک و صفحات طراحی غیرپارامتریک وجود دارد؟
۴. گزینه‌ی Create Sketch Plane در پایین پنجره‌ی Work Plane چه کاربردی دارد؟
۵. انواع مسیرهای سه‌بعدی را نام ببرید.
۶. انواع مارپیچ را نام ببرید.
۷. مؤلفه‌های مورد نیاز برای تعریف یک مارپیچ را نام ببرید.
۸. عملکردهای دستور Sweep را نام ببرید.
۹. موارد استفاده‌ی دستور Loft را نام ببرید.
۱۰. تفاوت حالت خطی (Linear) با حالت حجمی (Cubic) در دستور Loft چیست؟
۱۱. دستور Rib چه کاربردی دارد؟
۱۲. روش اجرای دستور Rib را توضیح دهید.
۱۳. ضخامت تیغه در دستور Rib را چگونه تعیین می‌کنیم؟
۱۴. برای خمکاری ورق از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟
۱۵. متغیرهای خمکاری را نام ببرید.
۱۶. از دستور 3D Pipe Path برای ایجاد یک مسیر سه‌بعدی استفاده می‌شود.
۱۷. از دستور 3D Helix Path برای ایجاد یک مسیر سه‌بعدی استفاده می‌شود.
۱۸. گزینه‌های مورد استفاده در پنجره‌ی Work Plane برای ایجاد یک صفحه‌ی کاری موازی کدام است؟

الف) Planar Parallel — Offset	ب) Planar Parallel — Planer Angle
ج) Planar Normal — On Edge/Axis	د) Tangent — Tangent
۱۹. گزینه‌های مورد استفاده در پنجره‌ی Work Plane برای ایجاد یک صفحه‌ی کاری مماس کدام است؟

الف) Planar Parallel — Offset	ب) Planar Parallel — Planer Angle
ج) Planar Normal — On Edge/Axis	د) Tangent — Tangent

۲۰. گزینه‌های مورد استفاده در پنجره‌ی Work Plane برای ایجاد یک صفحه‌ی کاری عمود کدام است؟

الف) Planar Parallel — Offset (ب) Planar Parallel — Planer Angle

ج) Planar Normal — On Edge/Axis (د) Tangent — Tangent

۲۱. گزینه‌های مورد استفاده در پنجره‌ی Work Plane برای ایجاد زاویه کدام است؟

الف) Planar Parallel — Offset (ب) Planar Parallel — Planer Angle

ج) Planar Normal — On Edge/Axis (د) On Edge/Axis — Planer Angle

۲۲. در دستور Sweep از کدام نوع مسیر استفاده می‌کنیم؟

الف) مسیر دوبعدی (ب) مسیر سه‌بعدی

ج) گزینه‌های الف و ب (د) هیچ‌کدام

۲۳. تفاوت ایجاد یک مارپیچ استوانه‌ای با یک مارپیچ مخروطی در کدام گزینه است؟

الف) Diameter (ب) Taper Angle

ج) Shape (د) Circle


۲۴. جهت مارپیچ را با کدام گزینه می‌توانیم تغییر دهیم؟

الف) Start Angle (ب) Orientation



ج) Revolution (د) Pitch

عملی ◀


۱. فنر زیر را با مقطع مستطیلی 1×3 و طول گام 5 مدل سازی کنید. (۲۰ دقیقه)

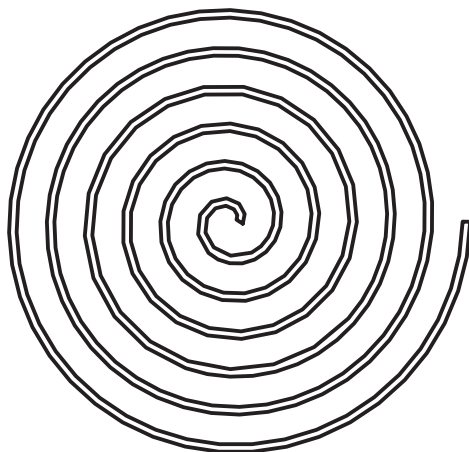



۲. فنرهای زیر را مدل سازی کنید. (۴۰ دقیقه)

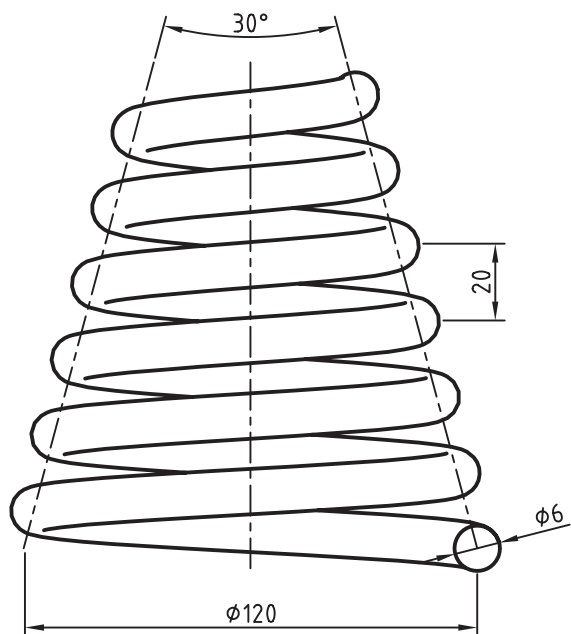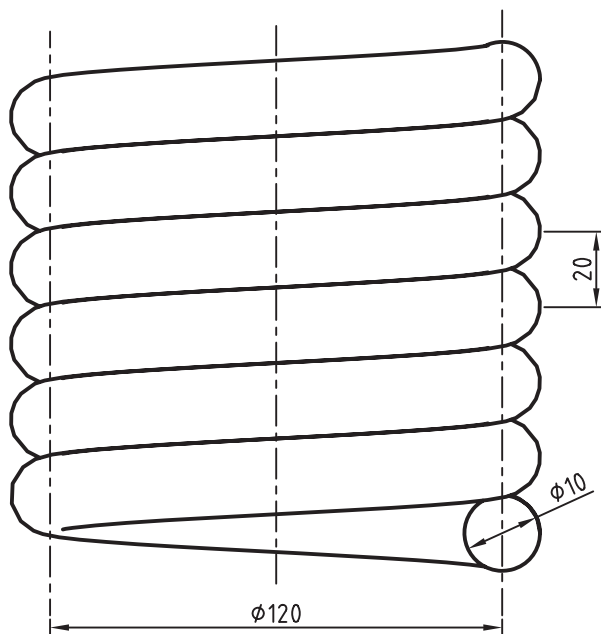



۳. حجم زیر را مدل سازی کنید و سپس تیغه‌ها را به آن بیفزایید. (۹۰ دقیقه)

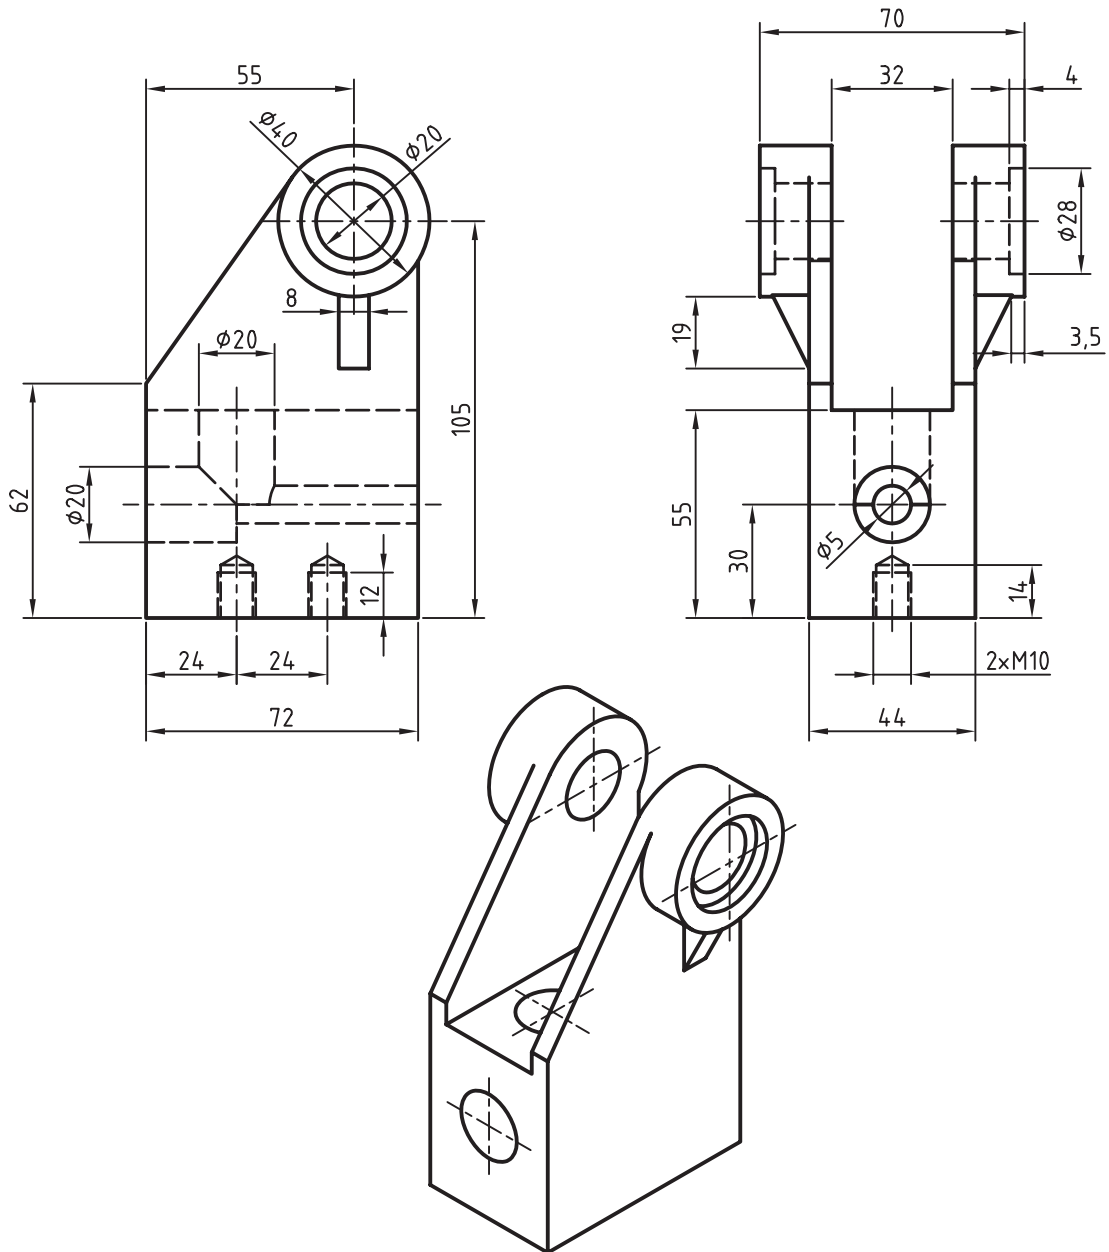


۴. حجم زیر را بعد از مدل سازی مطابق مشخصات خم کنید. (۶۰ دقیقه)

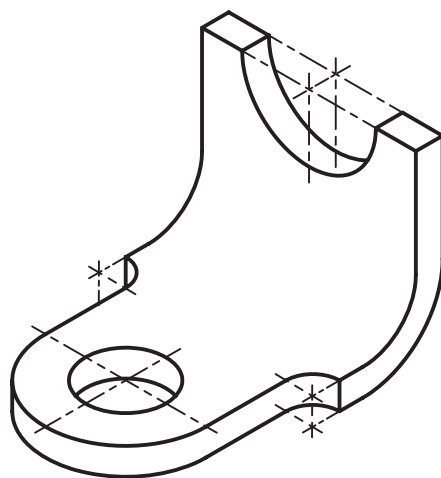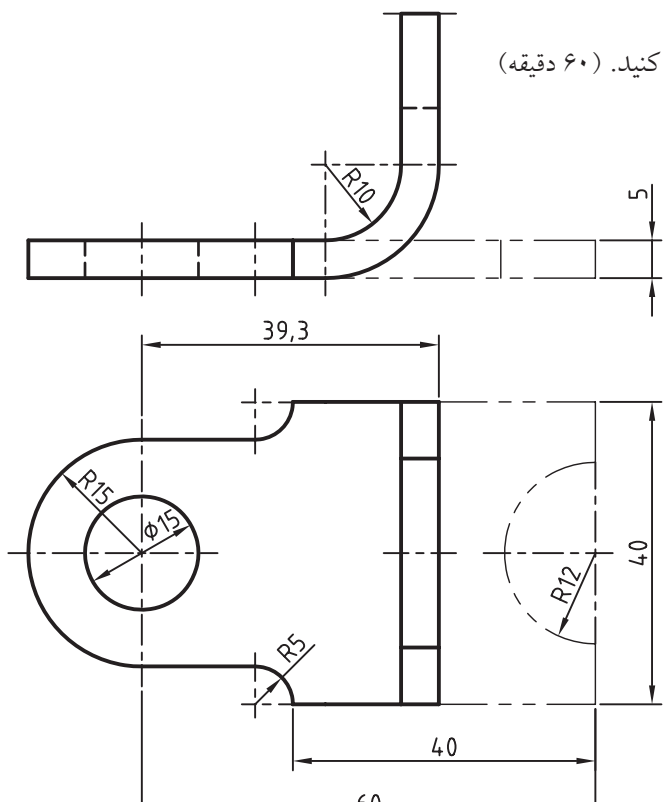

۵. حجم زیر را با استفاده از ایجاد یک مسیر سه بعدی و دستور Sweep مدل سازی کنید.

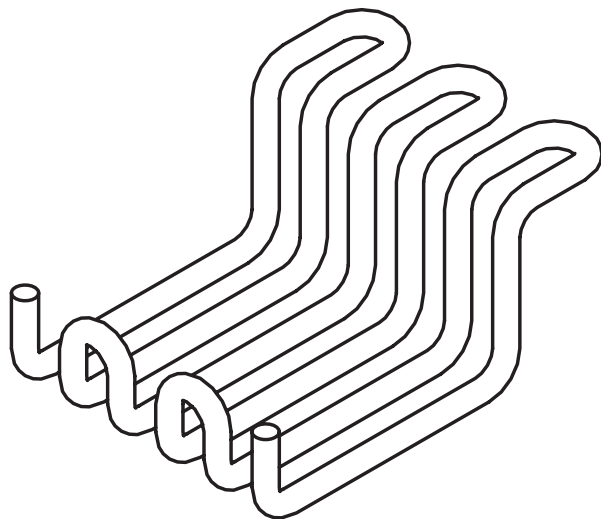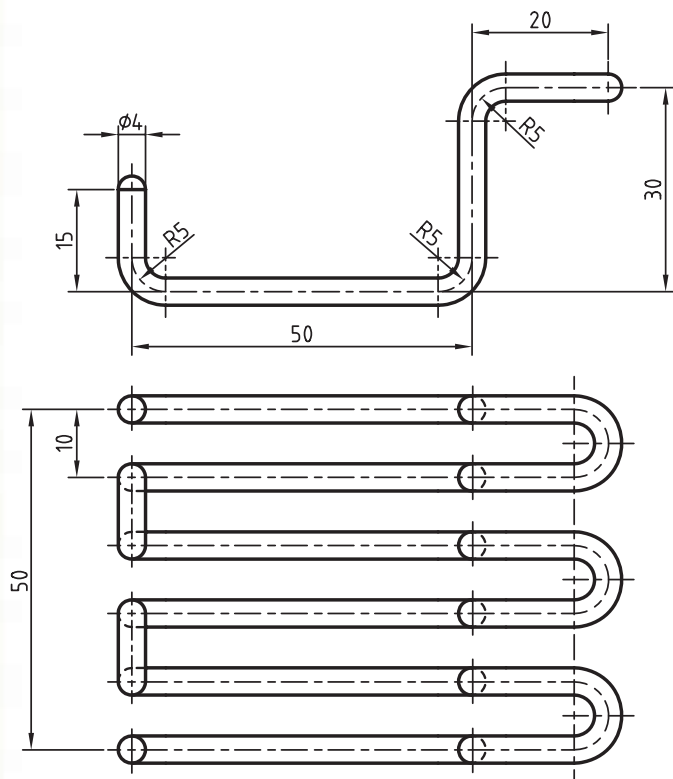

۶. حجم زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی مدل‌سازی کنید. (۹۰ دقیقه)

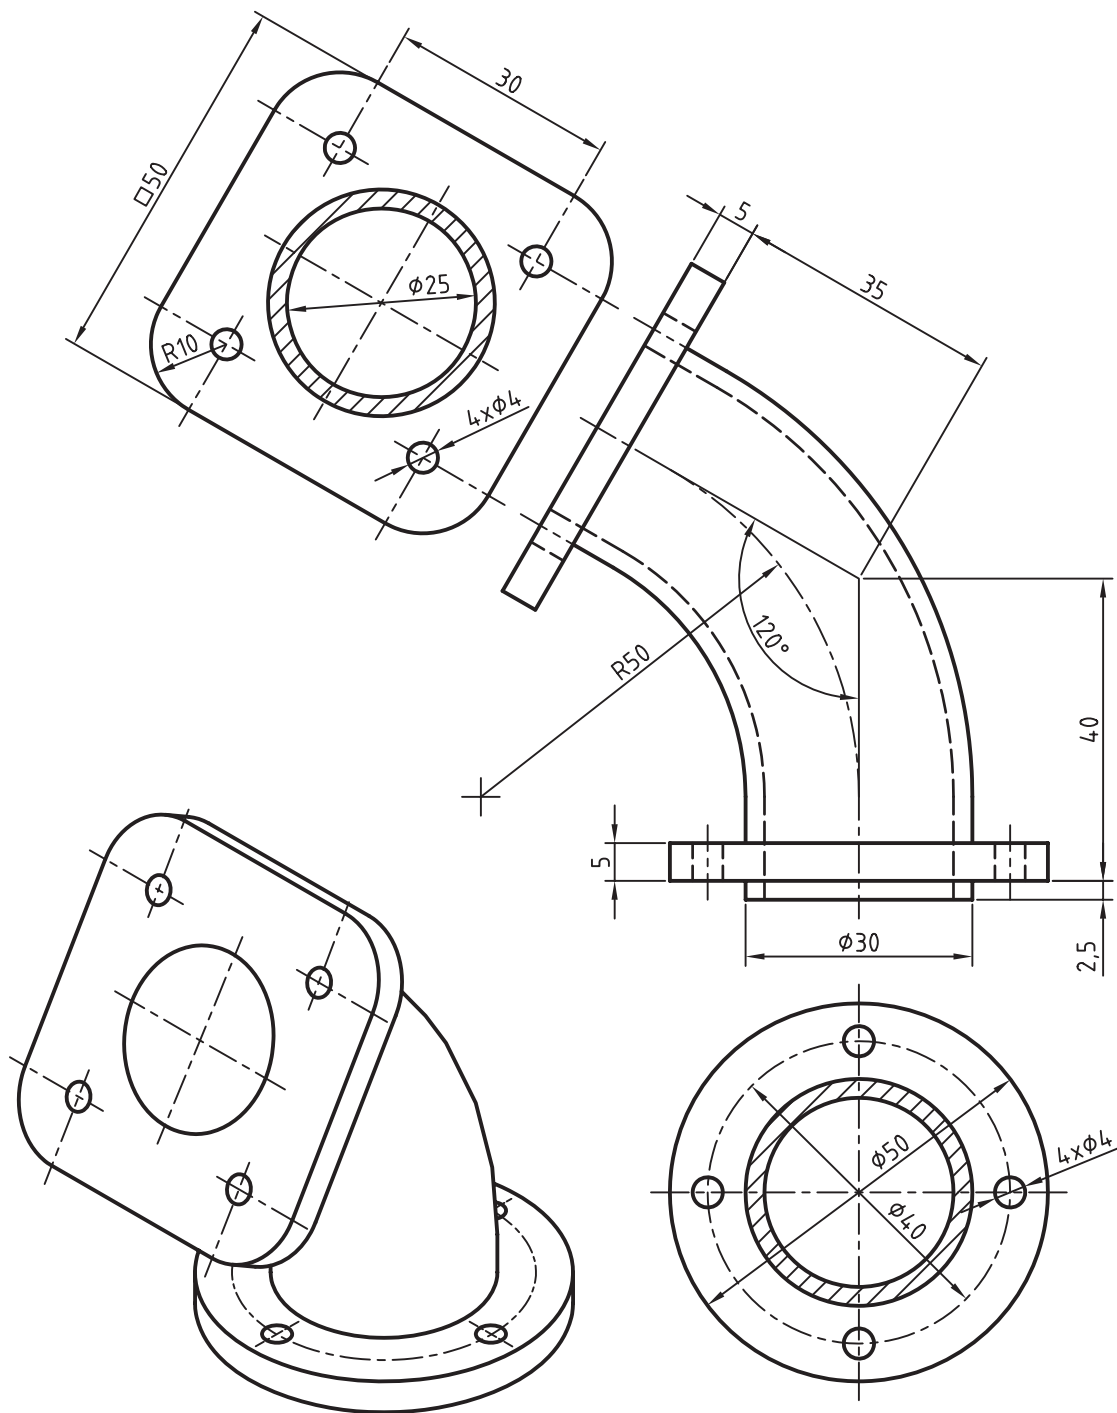

توانایی استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اندازه‌گذاری،

قیدگذاری و رسم طرح

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- خطوط و دایره‌های کمکی ترسیم کند.
- یک اسکچ باز را با لبه‌های مدل ببندد.
- موارد استفاده‌ی پروفایل متنی را نام ببرد.
- یک پروفایل متنی را ایجاد کند.
- یک پروفایل مورد استفاده در نمایه را کپی کند.
- با استفاده از دستور کپی کردن طرح‌های دوبعدی یک قطعه را مدل‌سازی کند.
- لبه‌های یک مدل را در صفحه‌ی طراحی جاری کپی کند.
- موضوع‌های موجود در صفحه‌ی طراحی جاری را نمایش دهد.
- یک موضوع دوبعدی را روی یک صفحه‌ی کاری تصویر کند.
- یک وجه سه‌بعدی مدل را روی صفحه‌ی طراحی جاری تصویر کند.
- متغیرهای طراحی را تعریف کند.
- موارد استفاده از متغیرهای طراحی را نام ببرد.
- یک متغیر طراحی قطعه ایجاد کند.
- یک متغیر طراحی مونتاژ ایجاد کند.
- از یک متغیر طراحی تعریف شده در مدل‌سازی قطعه استفاده کند.
- جدول هدایت‌کننده‌ی مواد را تعریف کند.
- یک جدول هدایت‌کننده‌ی مواد جدید ایجاد کند.
- پیوند یک جدول هدایت‌کننده‌ی مواد ویرایش شده را به‌روز کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۷	۱۷	۱۰

پیش آزمون

۱. نوع خط خط محور چیست؟
۲. نوع خط یک موضوع را چگونه تغییر می‌دهیم؟
۳. اندازه‌ها را چگونه به صورت معادله نمایش می‌دهیم؟
۴. مجموعه‌ی آفیس شامل چه نرم‌افزارهایی است؟
۵. فونت به چه معنی است؟
۶. در ترسیم یک مارپیچ به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
۷. صفحات کاری استاتیک چه نوع صفحاتی هستند؟
۸. از دستور Rib برای ایجاد چه نوع حجمی استفاده می‌کنیم؟
۹. زاویه‌ی شیب پیش فرض در دستور Sweep چند درجه است؟
۱۰. برای نوشتن عبارت $2x+3$ کدام یک از معادلات زیر صحیح نیست؟
 - الف) $2 * x+3$
 - ب) $(2 * x)+3$
 - ج) $2 * (x+3)$
 - د) $(2 * x+3)$
۱۱. دستور Copy Edges در اتوکد چه کاربردی دارد؟
 - الف) کپی کردن لبه‌های مدل
 - ب) کپی کردن موضوع‌های دوبعدی
 - ج) تغییر رنگ لبه‌های مدل
 - د) تغییر رنگ موضوع‌های دوبعدی




استفاده از خطوط و دوائر کمکی

گاهی در ایجاد اسکچ، مثلاً برای ایجاد قید تقارن یا برای تعیین موقعیت دایره‌ها در یک آرایه قطبی، به خطوط یا دایره‌های کمکی نیاز داریم. برای ترسیم خطوط و دایره‌های کمکی از آیکن‌های زردرنگ Construction Line و Construction Circle (در نوار ابزار 2D Sketching استفاده می‌کنیم).

متفاوت از نوع خط اسکچ ایجاد شده باشد در ایجاد قطعه دخالت نمی‌دهد. بنابراین، برای تبدیل موضوعی ترسیمی به موضوعی کمکی کافی است نوع خط آن را عوض کنید. هر چند بهتر است از همان آیکن‌های زردرنگ Construction Line و Construction Circle (در نوار ابزار 2D Sketching استفاده کنید).

ترسیم انواع خطوط و دایره‌های ساختاری (کمکی)

برای ترسیم انواع خطوط کمکی از دستور >> Design Construction Lines >> Draw Construction Lines استفاده می‌کنیم. با اجرای این دستور پنجره‌ی Construction Lines نمایش داده می‌شود. در این پنجره می‌توانیم نوع خطوط و دایره‌های ساختاری را تعیین و در صفحه‌ی طراحی ترسیم کنیم.

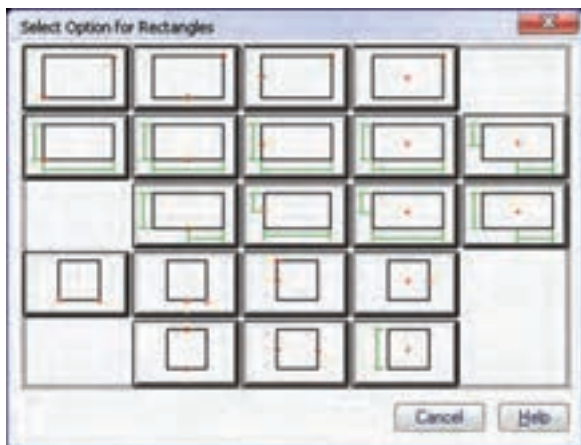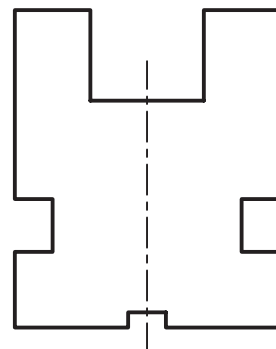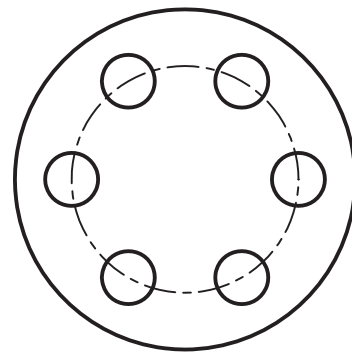


با انتخاب برخی از این گزینه‌ها می‌توانیم طول خطوط ساختاری را نیز تعیین کنیم. با به نمایش درآمدن پنجره‌ی زیر می‌توانیم یکی از مقادیر پیش‌فرض را انتخاب یا با انتخاب گزینه‌ی Sketch به وسیله‌ی تعیین دو نقطه طول آن را مشخص کنیم.



این دو آیکن دستورهای Line و Circle را اجرا می‌کنند، اما به صورت خودکار عناصر ترسیمی را در لایه‌ای به نام AM_CON ترسیم می‌نمایند. زیرا مکانیکال دسکتاپ موضوعاتی را که با نوع خطی




دستور پنجره‌ی Automatic C-Line Creation ظاهر می‌شود.

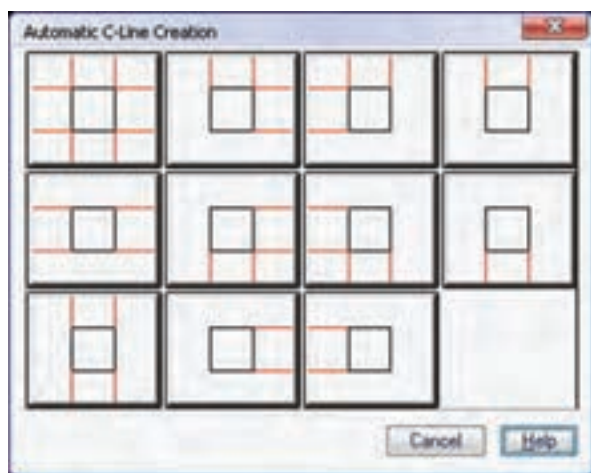

در برخی از گزینه‌های این دستور می‌توانیم به جای یک خط یا دایره‌ی ساختاری چندین خط یا دایره ترسیم کنیم. در این گزینه‌ها در خط فرمان عبارت (xx|xx|xx..) را مشاهده می‌کنیم که با اجرای آن می‌توانیم مقادیر مورد نظر را با خط عمودی که نماد «و» منطقی است از یکدیگر مجزا کنیم. مثلاً می‌توانیم با یک بار اجرای این دستور شکل زیر را ایجاد کنیم.


Specify point on circle or
Diameter(xx|xx|xx..) <50>:
10|25|40|70|100

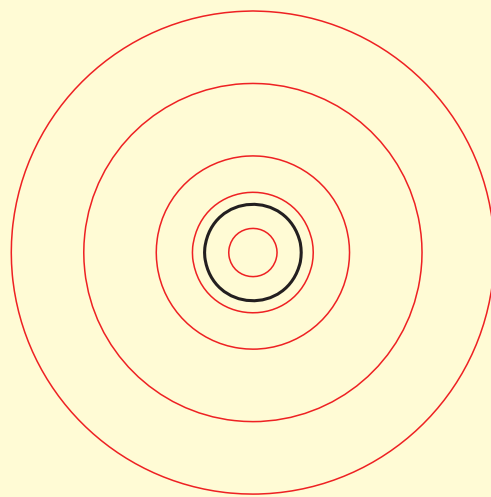

ترسیم خودکار خطوط ساختاری

با استفاده از دستور Design >> Construction Lines Automatic Construction Lines >> می‌توانیم به صورت خودکار خطوط ساختاری افقی و عمودی را که از لبه‌های موضوعات انتخابی می‌گذرند ترسیم کنیم. با اجرای این

گزینه‌ی مورد نظر را در این پنجره، با توجه به جهت‌هایی که می‌خواهیم خطوط ساختاری ترسیم شوند، انتخاب می‌کنیم و در صفحه‌ی طراحی موضوع‌های مورد نظر را انتخاب می‌کنیم. مثلاً شکل زیر با استفاده از گزینه‌ی سمت راست در ردیف اول ایجاد شده است.

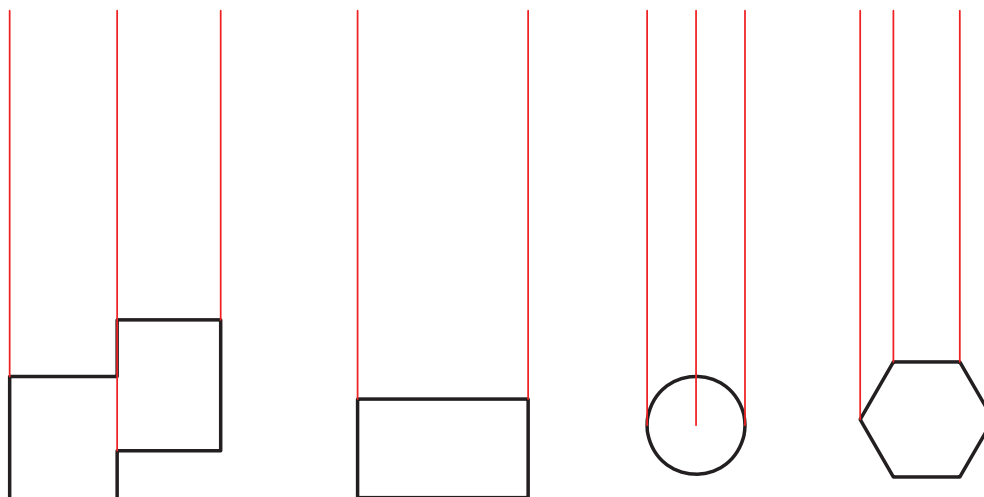


بستن طرح با لبه‌ها

چنانچه اسکچ بازی را بخواهیم پروفایل کنیم می‌توانیم با استفاده از لبه‌های مدل آن را ببندیم. مثلاً در شکل زیر هنگام پروفایل کردن خط شماره‌ی 1 و در پاسخ به درخواست:

Select part edge to close the profile <open profile>:

لبه‌های شماره‌های 3، 2 و 4 را انتخاب می‌کنیم.

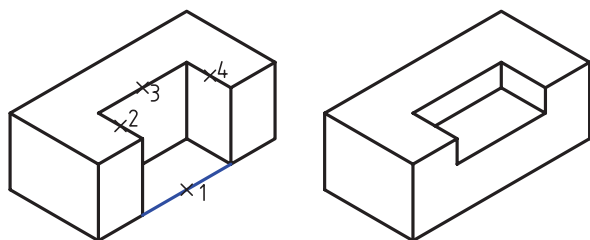


ترسیم روی خطوط و دایره‌های ساختاری


با استفاده از دستور >> Construction Lines >> Trace Contour نیز می‌توانیم روی خطوط و دایره‌های ساختاری خطوط و کمان‌های اصلی را ترسیم کنیم. برای ترسیم کمان کافی است دکمه‌ی ایتر را بزیم. روش اجرای این دستور مانند دستور لاین یا پلی‌لاین است.

First point:

Select next point for line or [Undo/Close] <draw Arc>:

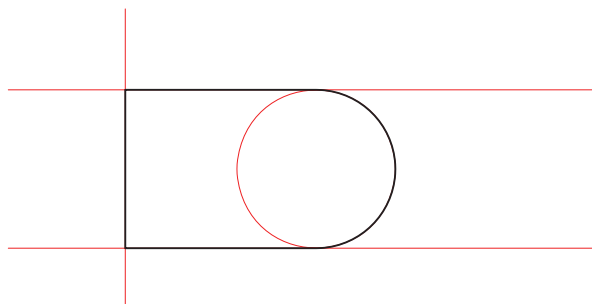

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبدیلی Text Sketch ظاهر می‌شود.

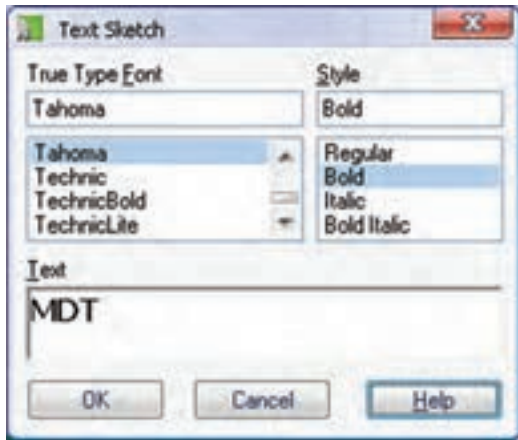


در بخش بالای این پنجره نوع فونت و سبک قلم انتخاب می‌کنیم و متن مورد نظر را نیز در فیلد Text تایپ می‌کنیم. با Ok کردن پنجره باید با تعیین دو نقطه‌ی قطری یک مستطیل موقعیت و اندازه‌ی پروفایل را تعیین کنیم.

Specify first corner:
Specify opposite corner or [Height/
Rotation]:

بعد از تعیین یک گوشه‌ی مستطیل، که نقطه‌ی درج متن است، می‌توانیم با استفاده از گزینه‌ی Height ارتفاع پروفایل و با استفاده از گزینه‌ی Rotation زاویه‌ی قرار گرفتن پروفایل را تعیین کنیم.

پروفایل متنی (متن برجسته)

می‌توانیم از شکل حروف پروفایل ایجاد و آن را برجسته یا فرورفته کنیم. از این دستور برای حک کردن اطلاعات متنی روی قطعات استفاده می‌کنیم.

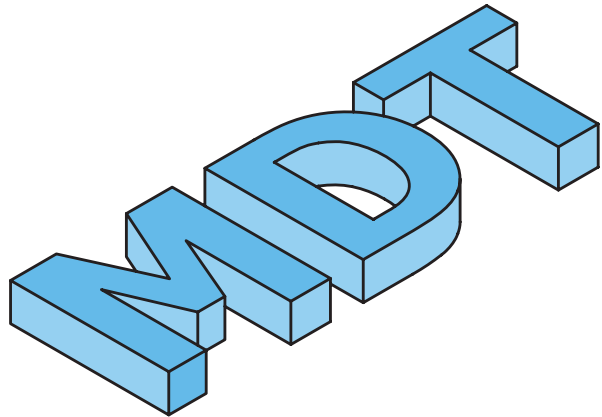

برای ایجاد یک پروفایل متنی از دستور Text Sketch استفاده می‌کنیم.

ایجاد پروفایل متنی

Text Sketch

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Text Sketch

Tool bar : Sketch Solving ⇒ Text Sketch



Righth: Sketch Solving ⇒ Text Sketch

Command: AMTEXTSK




دستورکار شماره ۱

متن برجسته

(۶۰ دقیقه)

در دیواره‌ی عمودی قطعه‌ی زیر حروف اختصاری TS را به عمق نیم میلی متر حک کنید.

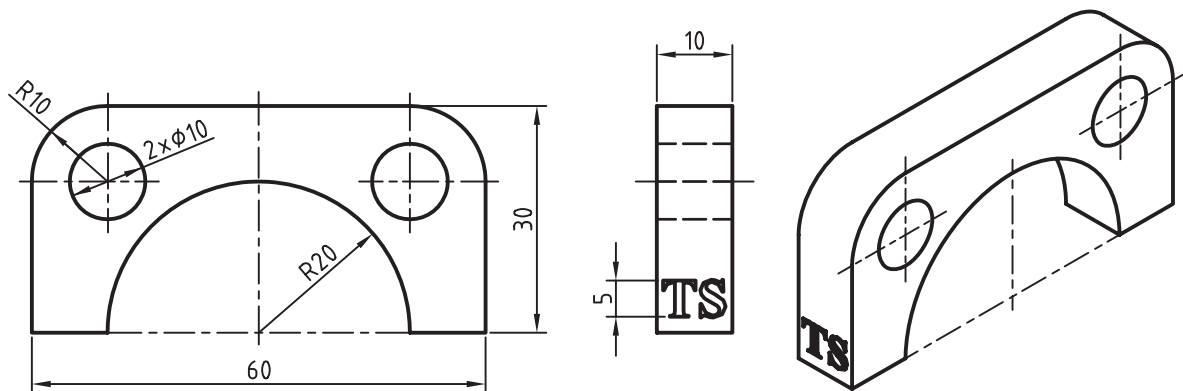


فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

مراحل ترسیم

۶. اسکیچ متنی را به صورت زیر اندازه‌گذاری کنید.

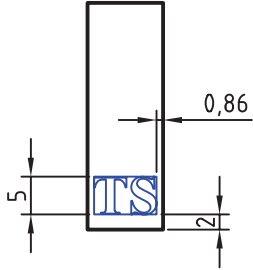

۷. با استفاده از نمایه‌ی Extrude اسکیچ متنی را به اندازه‌ی نیم میلی‌متر در داخل دیواره خالی کنید.

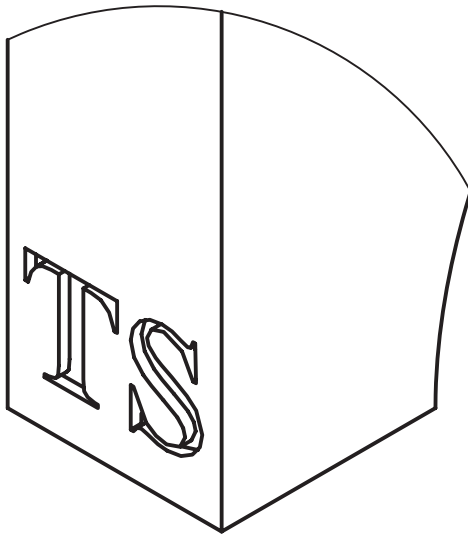

۸. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


۱. با استفاده از دستور Extrude حجم کلی را مدل‌سازی کنید.

۲. دیواره‌ی عمودی را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.

۳. با کلید شماره‌ی ۹ صفحه‌ی طراحی را به موازات نمایشگر درآورید.



۴. گزینه‌ی Text Sketch >> Sketch Solving را از منوی راست‌کلیک انتخاب کنید.

۵. در پنجره‌ی Text Sketch حروف اختصاری TS را تایپ و فونت و سبک قلم را نیز مطابق شکل انتخاب کنید.

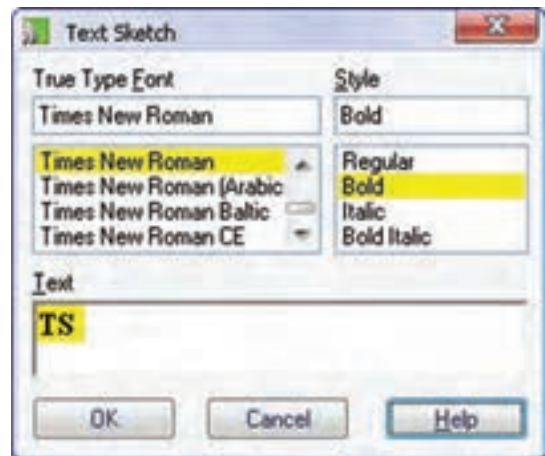

کپی کردن طرح‌های دوبعدی

برای کپی کردن و استفاده از یک اسکچ موجود در یک پروفایل جدید کافی است روی پروفایل مورد نظر راست کلیک و گزینه‌ی Copy را انتخاب کنیم و در صفحه‌ی طراحی برای درج اسکچ کلیک کنیم. محل کلیک موقعیت مرکز اسکچ را تعیین می‌کند. مثلاً مدل زیر از Extrude کردن یک اسکچ در دو صفحه‌ی طراحی ایجاد شده است و کافی است در یکی از صفحات اسکچ مورد نظر را ترسیم و در صفحه‌ی دیگری کپی کرد.

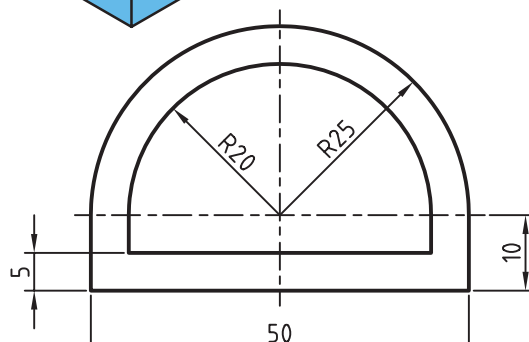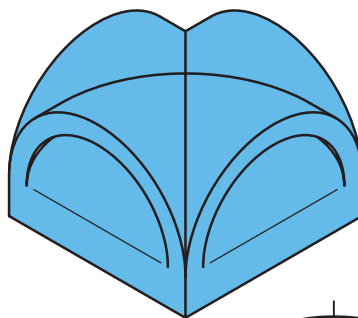


دستور مورد استفاده برای کپی کردن طرح‌های دوبعدی دستور Copy Sketch است:

کپی کردن طرح‌های دوبعدی

Copy Sketch

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Copy Sketch

Tool bar : Sketch Solving ⇒ Copy Sketch 

Righth: Sketch Solving ⇒ Copy Sketch

Command: AMCOPYSKETCH

با کپی کردن یک اسکچ تمام قیدهای هندسی و اندازه‌گذاری‌های مستقل پروفایل کپی می‌شود. برای تعیین موقعیت اسکچ نسبت به دیگر اجزای مدل ابتدا قید فیکس را حذف و مجدداً قیدگذاری کنید.

این دستور دارای دو گزینه‌ی Sketch و Feature است. البته در صورتی که دستور را از طریق مرورگر دسکتاپ یا منوی راست کلیک اجرا کنیم، گزینه‌ی Sketch به صورت خودکار اجرا می‌شود. با اجرای این گزینه، اسکچ انتخابی کپی شده و سیستم منتظر تعیین موقعیت مرکز اسکچ در صفحه‌ی طراحی جاری می‌شود.

◀ **Feature:** با انتخاب این گزینه می‌توانیم اسکچ به کار رفته در یک نمایه‌ی خاص را کپی کنیم.

کپی کردن لبه‌های قطعه

برای کپی کردن و استفاده از لبه‌های مدل در ایجاد پروفایل یا مسیر از دستور Copy Edge استفاده می‌کنیم.

کپی کردن لبه‌های قطعه

Copy Edge

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Copy Edge

Tool bar : Sketch Solving ⇒ Copy Edge 

Righth: Sketch Solving ⇒ Copy Edge

Command: AMPARTEDGE

بعد از اجرای دستور باید روی لبه‌های مورد نظر یا داخل یک وجه مدل کلیک کنیم تا تمامی لبه‌های آن انتخاب شود. از لبه‌های به‌دست آمده می‌توانیم برای ایجاد پروفایل استفاده کنیم.


نکته

لبه‌های کپی شده مقید به لبه‌های مدل نیستند و باید آن‌ها را قیدگذاری کنیم.



دستور کار شماره ۲

کپی کردن طرح های دوبعدی

(۶۰ دقیقه)

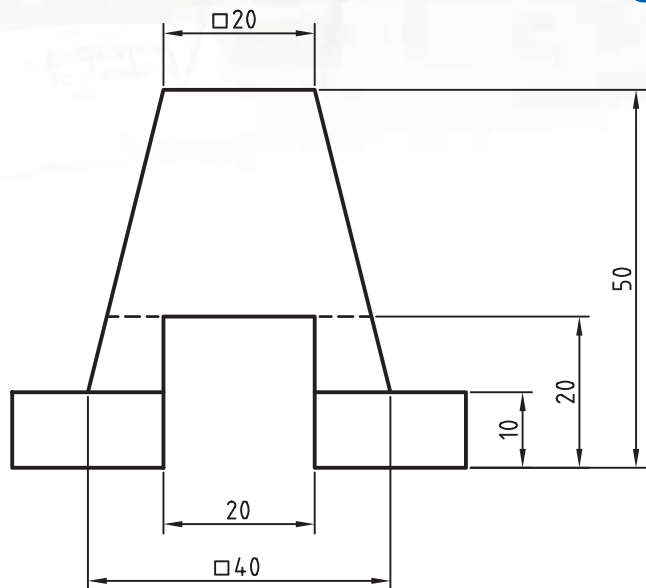

با استفاده از دستور کپی کردن طرح های دوبعدی قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید.

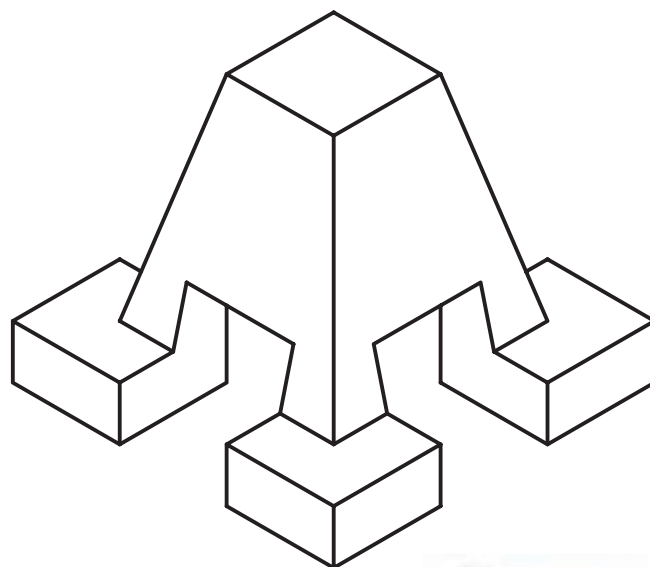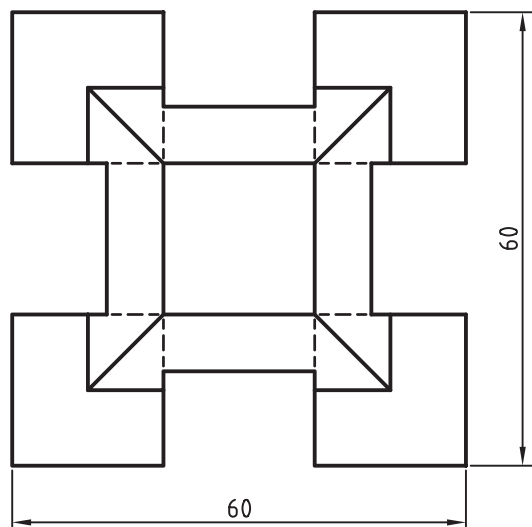

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

۷. روی مدل کلیک کنید تا نمایه‌ی Extrusion انتخاب شود.


۸. در محل مناسبی در صفحه‌ی طراحی کلیک کنید تا اسکچ مورد نظر درج شود.

۹. دستور Delete Constraints را اجرا و قید فیکس را روی پروفایل حذف کنید.

۱۰. با استفاده از قید هم‌راستایی کف پروفایل را با لبه‌ی


افقی کف قطعه و ضلع عمودی سمت راست پروفایل

را با لبه‌ی عمودی سمت راست قطعه هم‌راستا کنید.

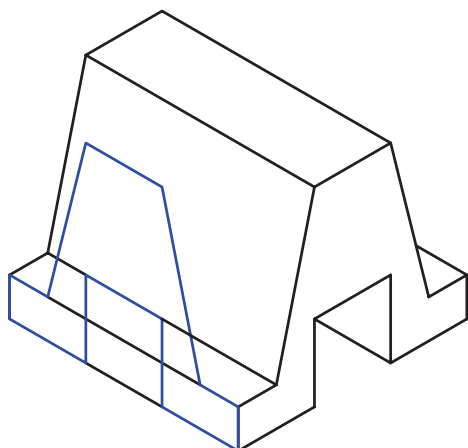

۱۱. با استفاده از دستور Extrude و عملکرد Intersect

پروفایل را به اندازه‌ی ۶۰ میلی‌متر به سمت داخل برجسته کنید.

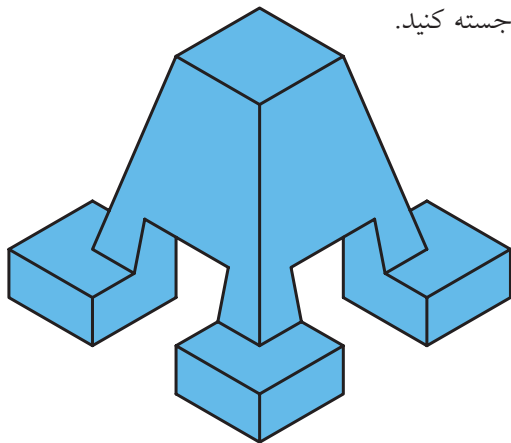

۱۲. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم


خود ارائه دهید.

۱. با استفاده از New Sketch Plane نمای روبه‌رو را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.


Command: `_amskpln`
Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]: worldZx

۲. با کلید شماره‌ی ۹ به نمای روبه‌رو بروید.

۳. اسکچ زیر را در نمای روبه‌رو ترسیم کنید.

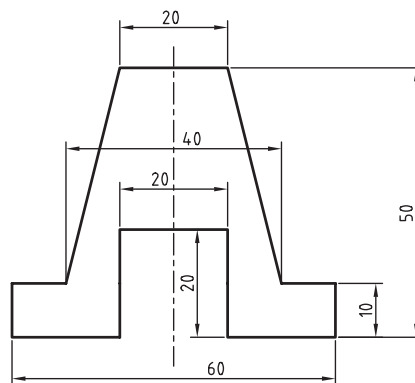

۴. بعد از تبدیل اسکچ فوق به پروفایل آن را به اندازه‌ی ۶۰ میلی‌متر برجسته کنید.

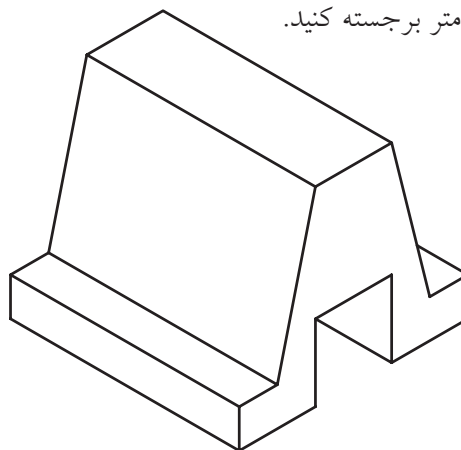


۵. با استفاده از New Sketch Plane مستطیل عمودی نمای جانبی را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.

۶. دستور Copy Sketch را اجرا و گزینه‌ی Feature را انتخاب کنید.



دستور کار شماره ۳

کپی کردن لبه‌های مدل

(۶۰ دقیقه)

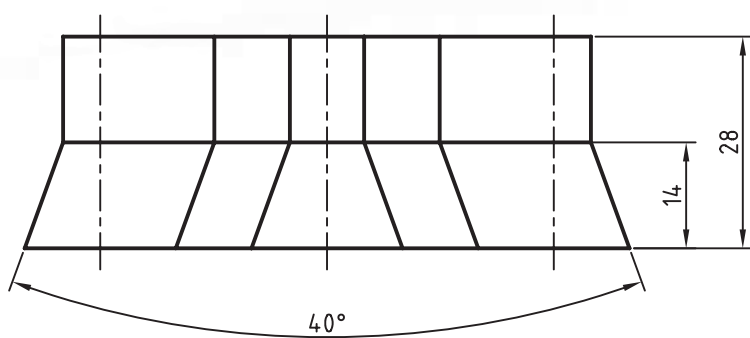

با استفاده از دستور کپی کردن لبه‌های مدل قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید.

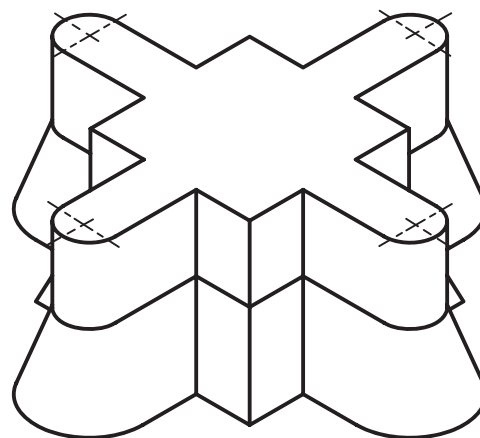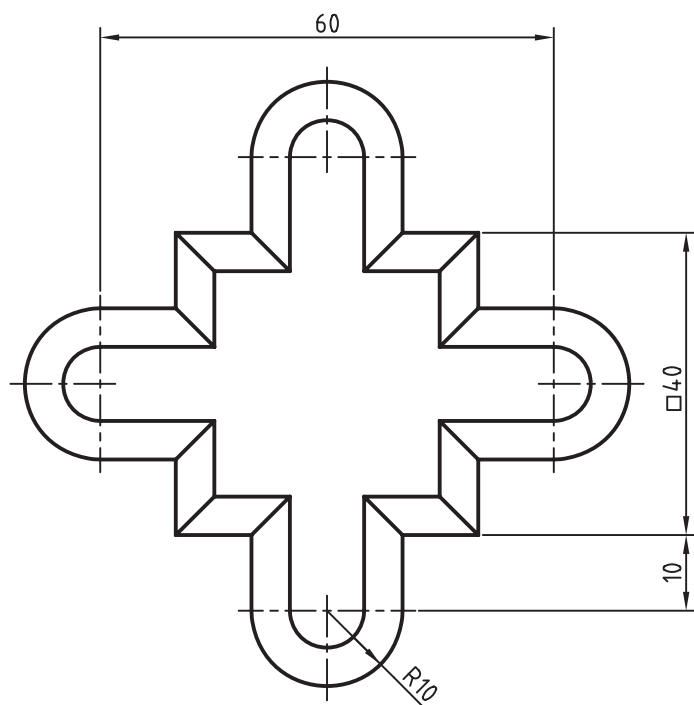


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

۱. اسکچ زیر را در نمای افقی ترسیم کنید.

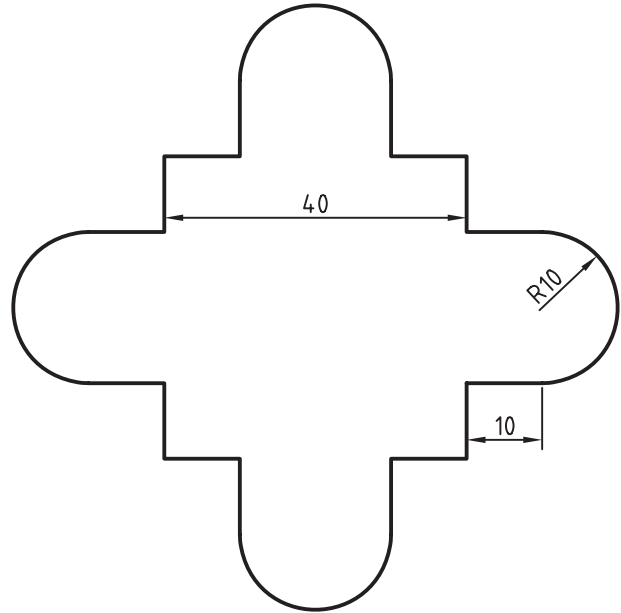

۳. با استفاده از New Sketch Plane سطح افقی قطعه را

به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.


۴. دستور Copy Edge را اجرا و داخل سطح افقی

کلیک کنید تا تمام لبه‌های بخش فوقانی قطعه انتخاب شود.

۵. لبه‌های کپی شده را به پروفایل تبدیل کنید.

۶. با استفاده از دستور Extrude پروفایل اخیر را به


اندازه‌ی ۱۴ میلی‌متر به سمت بالا برجسته کنید.

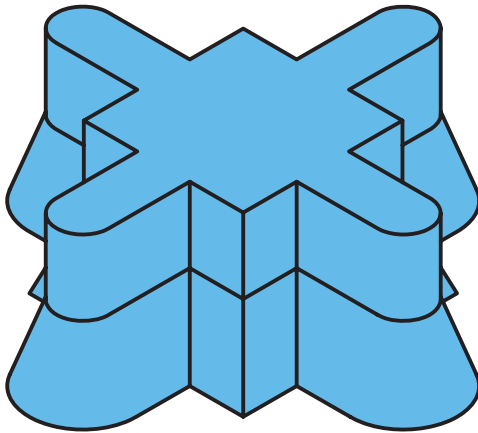

۲. بعد از تبدیل اسکچ فوق به پروفایل آن را به اندازه‌ی

۱۴ میلی‌متر و با زاویه‌ی شیب ۲۰- درجه به سمت

بالا برجسته کنید.

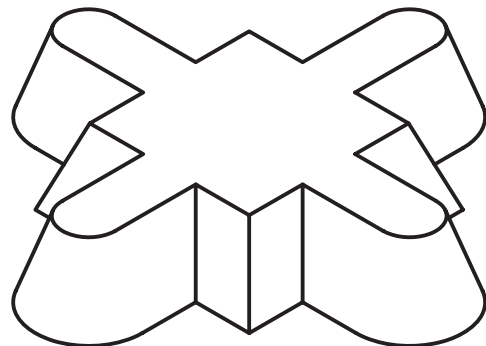


۷. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم

خود ارائه دهید.

تصویر کردن موضوعات دوبعدی یا وجوه سه‌بعدی

می‌توانیم موضوعات دوبعدی یا وجوه مدل را روی صفحاتی از مدل یا روی یک صفحه‌ی کاری یا طراحی تصویر کنیم.

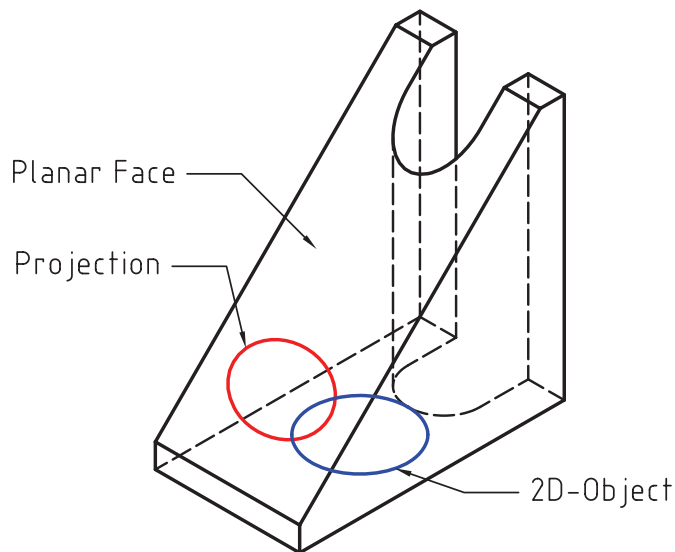

برای این کار از دستور **Project Objects to Plane** استفاده می‌کنیم.

کپی کردن لبه‌های قطعه **Project Objects to Plane**

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Project Objects to Plane

Toolbar: Sketch Solving ⇒ Project to Objects Plane



Righth: Sketch Solving ⇒ Project Objects to Plane


Command: AMPROJECT2PLN

نشان دادن موضوعات روی صفحه‌ی طراحی جاری

برای نشان دادن موضوعات روی صفحه‌ی طراحی جاری از دستور **Highlight Sketch Plane Entities** استفاده می‌کنیم.

نشان دادن موضوعات روی صفحه‌ی طراحی جاری

Plane Entities

Tool bar: ⇒ Sketch Solving ⇒ Highlight 

Sketch Plane Entities

Righth: Sketch Solving ⇒ Highlight Sketch Plane Entities

Command: AMSHOWSKETCH

Select objects to consider
(RETURN for all)
Select objects:

گاهی موضوعاتی که ترسیم می‌کنیم روی صفحه‌ی طراحی جاری قرار ندارند. در تبدیل ترسیماتی به پروفایل نیز با خطا مواجه می‌شویم. در چنین مواقعی می‌توانیم با استفاده از این دستور متوجه شویم که کدام موضوعات در صفحه‌ی طراحی جاری قرار نداشته و آن را اصلاح کنیم.

اندازه گذاری پیشرفته

Power Dimensioning

Menu: Part⇒Dimensioning⇒Power Dimensioning

Tool bar: 2D Constraints⇒Power Dimensioning




Rigth: Dimensioning⇒Power Dimensioning

Command: AMPOWERDIM


First extension line origin or [Angular / Options / Baseline / Chain / Update] <Select>:

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی زیر ظاهر می‌شود.

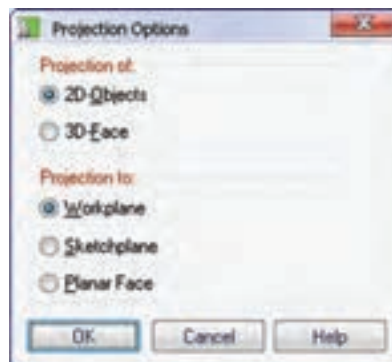

اندازه گذاری افقی، عمودی و مورب

به ترتیب روی ابتدا و انتهای موضوعی که می‌خواهیم اندازه گذاری کنیم کلیک می‌کنیم و با حرکت نشانگر ماوس به محض قرمز شدن اندازه کلیک می‌کنیم. فاصله‌ی اندازه با لبه‌ی قطعه به صورت هوشمند تشخیص داده می‌شود. می‌توانیم با استفاده از گزینه‌ی Select موضوع مورد اندازه گیری را مستقیماً انتخاب کنیم.

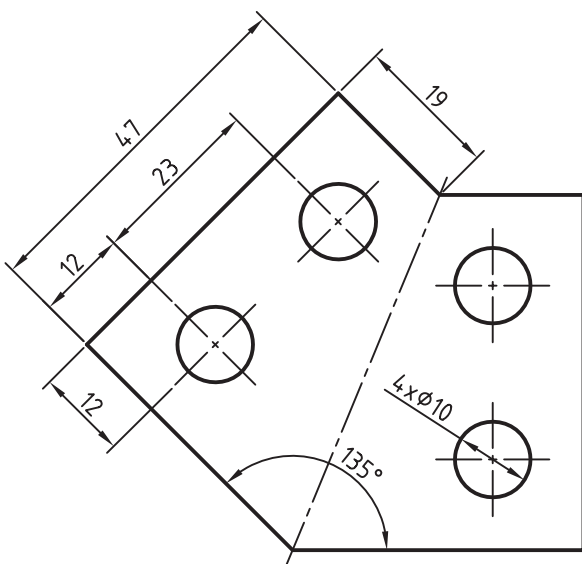

در بخش فوقانی پنجره یعنی Projection of نوع موضوعی که می‌خواهیم تصویر کنیم را انتخاب می‌کنیم. در این بخش می‌توانیم موضوعات دوبعدی یا سطوح سه‌بعدی مدل را انتخاب کنیم.


در بخش تحتانی پنجره یعنی Projection to صفحه‌ای را که موضوعات انتخاب شده روی آن تصویر می‌شود انتخاب می‌کنیم. در اینجا می‌توانیم از بین گزینه‌های صفحه‌ی کاری، صفحه‌ی طراحی و سطوح تخت مدل یکی را انتخاب کنیم.

اندازه گذاری با استفاده از دستور Power Dimension

از این دستور هم در محیط مدل‌سازی و هم در محیط نقشه‌کشی استفاده می‌کنیم.


اندازه‌گذاری شعاعی و قطری

موقعیت شکستگی خط اندازه را تعیین می‌کنیم.


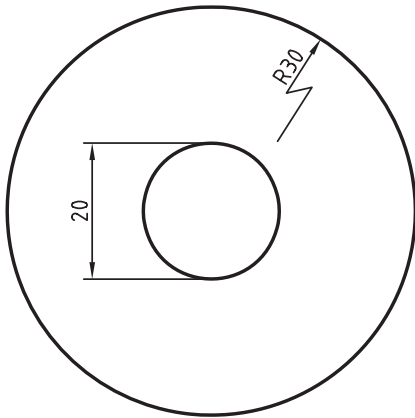


با استفاده از گزینه‌ی Select دایره یا کمان مورد نظر را انتخاب و در داخل یا بیرون آن برای درج اندازه کلیک می‌کنیم. به صورت پیش فرض با انتخاب دایره، اندازه‌گذاری قطری و با انتخاب کمان، اندازه‌گذاری شعاعی فعال می‌شود اما می‌توان با انتخاب گزینه‌های Radius و Diameter آن را عوض کرد.

گزینه‌ی Options موجب نمایش پنجره‌ی Radius & Diameter Options می‌شود که در آن می‌توان نحوه‌ی نمایش اندازه را تعیین کرد. البته این گزینه در مرحله‌ی اندازه‌گذاری پروفایل کاربرد چندانی ندارد و بیشتر در اندازه‌گذاری نقشه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

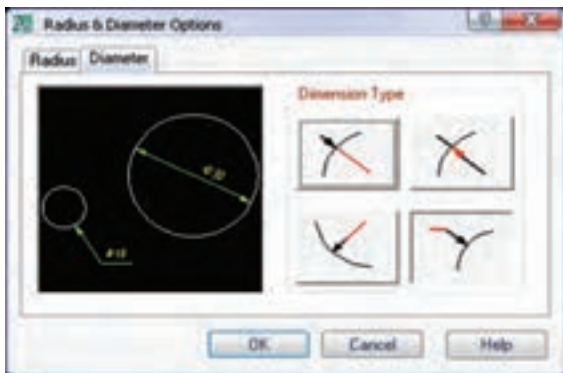

شکل زیر تعدادی از روش‌های مختلف اندازه‌گذاری قطری که با استفاده از این پنجره ترسیم شده است نمایش می‌دهد.

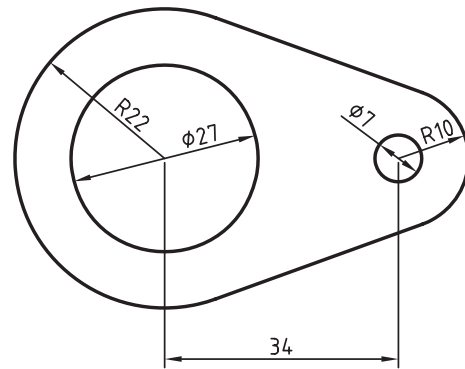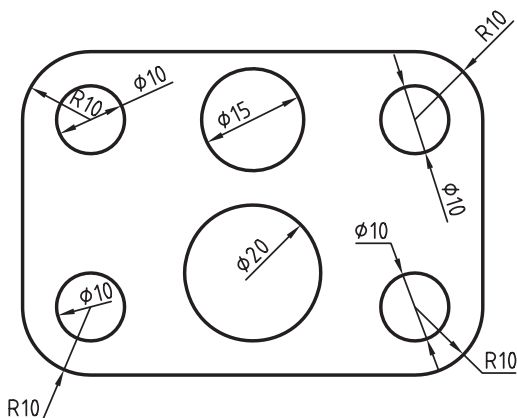

پس از انتخاب دایره گزینه‌های زیر در خط فرمان اعلام می‌شود:

Specify dimension line location or [Linear/Radius/Jogged radius/Options]:

گزینه‌ی Linear برای اندازه‌گذاری قطر دایره به صورت خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این گزینه در اندازه‌گذاری پروفایل در دسترس نیست و کاربردی نیز ندارد.


گزینه‌ی Jogged radius برای شکستن خط اندازه شعاعی به کار می‌رود. بعد از انتخاب این گزینه به ترتیب نقطه‌ی مرکز فرضی و موقعیت عدد اندازه و سپس

اندازه گذاری زاویه‌ای

با استفاده از گزینه‌ی Angular در دستور Power Dimensioning می‌توانیم به صورت معمول اندازه‌های زاویه‌ای را درج کنیم.

البته این گزینه به صورت یک دستور مستقل نیز آمده است که می‌توان از آن برای اندازه گذاری زاویه‌ای استفاده کرد. این دستور به نام Angle Dimensioning در منوی Annotate است. هیچ تفاوتی نمی‌کند که اندازه‌های زاویه‌ای را با کدام روش روی پروفایل قرار دهیم.

در اندازه گذاری زاویه‌ای ابتدا اضلاع مورد نظر را انتخاب و سپس موقعیت عدد اندازه را تعیین می‌کنیم. زاویه‌ی داخلی کمان‌ها را نیز می‌توان با این روش اندازه گذاری کرد.

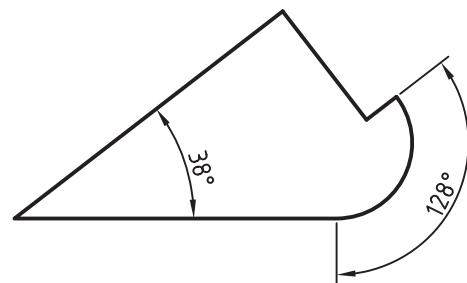


با انتخاب گزینه‌ی Options پنجره‌ی Power Dimensioning باز می‌شود که در فیلد Exact Distance می‌توانیم عدد اندازه را در صورت نیاز تغییر دهیم.

گزینه‌های مختلف این پنجره در اندازه گذاری نقشه‌های دوبعدی بیشتر توضیح می‌دهیم.




اندازه گذاری زنجیری

با استفاده از گزینه‌ی Chain در دستور Power Dimensioning و بعد از درج یک اندازه‌ی خطی می‌توانیم بقیه‌ی اندازه‌ها را هم‌راستا با آن اندازه گذاری کنیم. چنانچه قبل از اجرای دستور، یک اندازه‌ی خطی درج کرده باشیم ابتدا باید آن را انتخاب و سپس نقاط بعدی را تعیین کنیم.

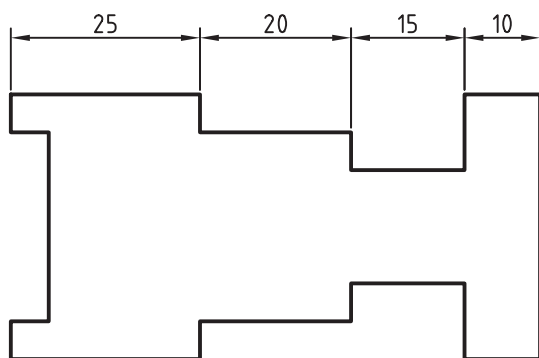


اندازه گذاری پلکانی

اندازه گذاری پلکانی نیز مانند اندازه گذاری زنجیری است. یعنی ابتدا باید یک اندازه‌ی خطی درج کنیم و سپس با استفاده از گزینه‌ی Baseline در دستور Power Dimensioning نقاط بعدی را تعیین کنیم تا اندازه‌ها نسبت به سطح مبنای اندازه‌ی اول درج شوند.

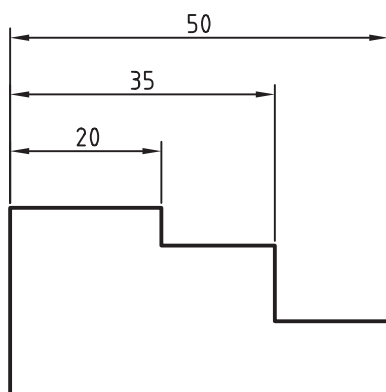


اندازه‌گذاری مایل

چنانچه بعد از انتخاب خط و هنگام تعیین موقعیت عدد اندازه از گزینه‌ی Options استفاده کنیم، پنجره‌ی Select Dimension Orientation باز می‌شود که می‌توانیم جهت اندازه‌گذاری را در آن تعیین کنیم. در حالت پیش فرض گزینه‌ی Power فعال است که به صورت هوشمند با حرکت نشانگر می‌توانیم به صورت افقی، عمودی یا مایل اندازه‌گذاری کنیم. سه گزینه‌ی بعدی برای اندازه‌گذاری افقی، عمودی و مایل استفاده می‌شود. اما با استفاده از گزینه‌ی Rotated می‌توانیم اندازه‌های آلیک یا چرخیده را درج کنیم.

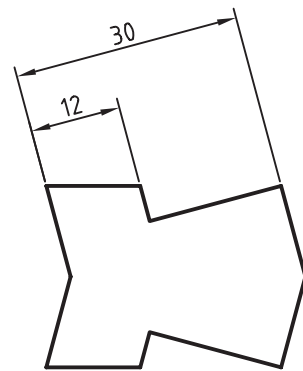

چنانچه گزینه‌ی Use Distance Snap تیک خورده باشد می‌توانیم با استفاده از فیلد Distance فاصله‌ی بین خطوط اندازه را با هم و با لبه‌ی قطعه تعیین کنیم که در این حالت با حرکت نشانگر به نزدیکی این نقطه، خط اندازه در آن موقعیت قفل می‌شود.

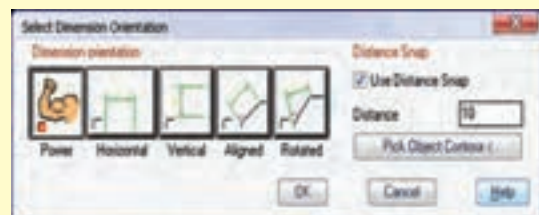

اندازه‌گذاری خودکار

با استفاده از دستور اندازه‌گذاری خودکار می‌توانیم بخش زیادی از اندازه‌های مختلف را به صورت خودکار درج کنیم.

اندازه‌گذاری خودکار

Automatic Dimensioning

Menu: Annotate ⇒ Automatic Dimensioning


Tool bar: Drawing Layout ⇒ Automatic Dimensioning



Right: Annotate Menu ⇒ Edit Dimensions ⇒ Automatic Dimensioning


Command: AMAUTODIM

با اجرای این دستور پنجره‌ی تبدالی Automatic Dimensioning ظاهر می‌شود که می‌توانیم در آن نوع اندازه و ویژگی‌های آن را تنظیم کرد.

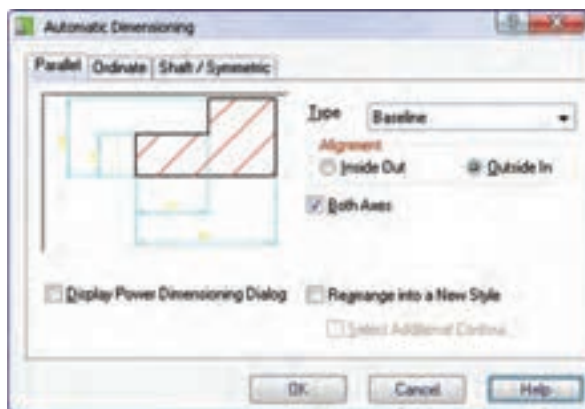


اندازه‌گذاری زنجیری

برای درج اندازه‌گذاری زنجیری گزینه‌ی Chain را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Parallel انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید اولین نقطه‌ی اندازه‌گذاری و راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

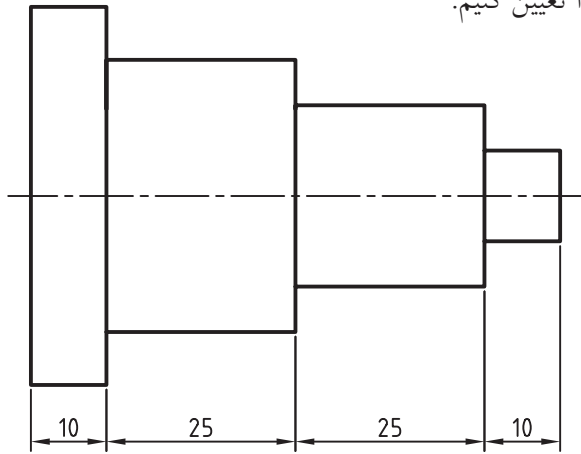

اندازه‌گذاری مختصاتی

برای درج اندازه‌گذاری مختصاتی گزینه‌ی Current Standard (ISO) یعنی استاندارد جاری را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Ordinate انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید نقطه‌ی مبنا و راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

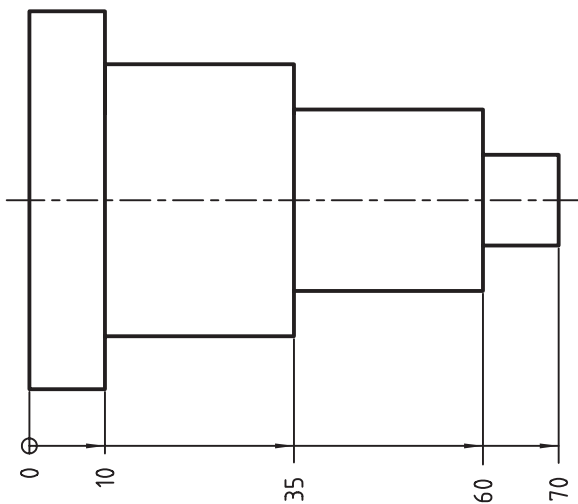


این پنجره شامل سه زبانه است: زبانه‌ی Parallel برای درج اندازه‌های موازی پلکانی و زنجیری؛ زبانه‌ی Ordinate برای درج اندازه‌های مختصاتی؛ و زبانه‌ی Shaft / Symmetric برای درج اندازه‌های نمای روبه‌رو و نمای جانبی شفت و اندازه‌های متقارن.


انواع اندازه‌های قابل درج با استفاده از اندازه‌گذاری خودکار

اندازه‌گذاری پلکانی

برای درج اندازه‌گذاری پلکانی گزینه‌ی Baseline را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Parallel انتخاب می‌کنیم. چنانچه بخواهیم اندازه‌گذاری در دو راستای افقی و عمودی درج شود باید گزینه‌ی Both Axes را تیک بزیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید سطح مبنا یا اولین نقطه‌ی اندازه‌گذاری را تعیین کنیم.

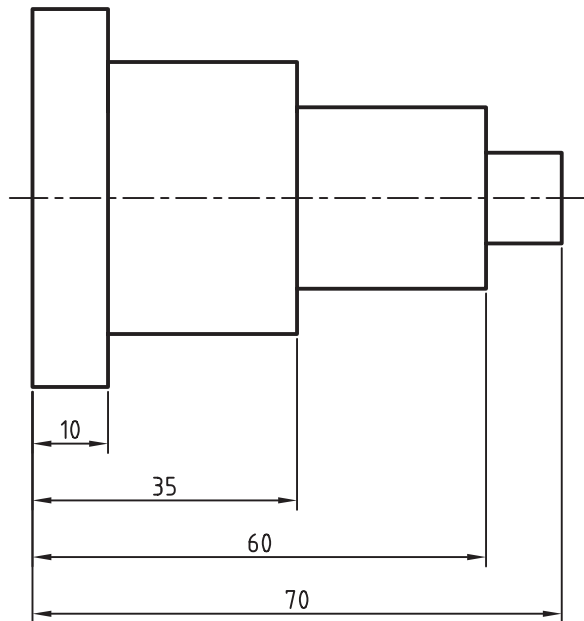


باید نقطه‌ای روی محور تقارن و راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

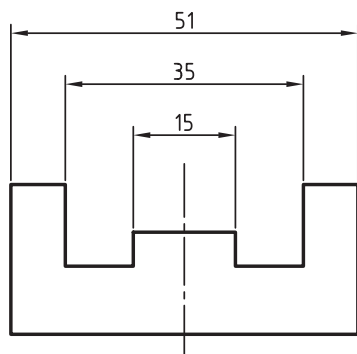


اندازه‌گذاری به صورت پارامتریک

اندازه‌های موجود در پروفایل را به سه صورت می‌توانیم نمایش دهیم: به صورت عدد که مقدار عددی اندازه نمایش داده می‌شود؛ به صورت پارامتر که هر اندازه به صورت یک پارامتر منحصر به فرد است که حرف d به همراه یک عددی که سیستم تعیین می‌کند؛ و بالاخره به

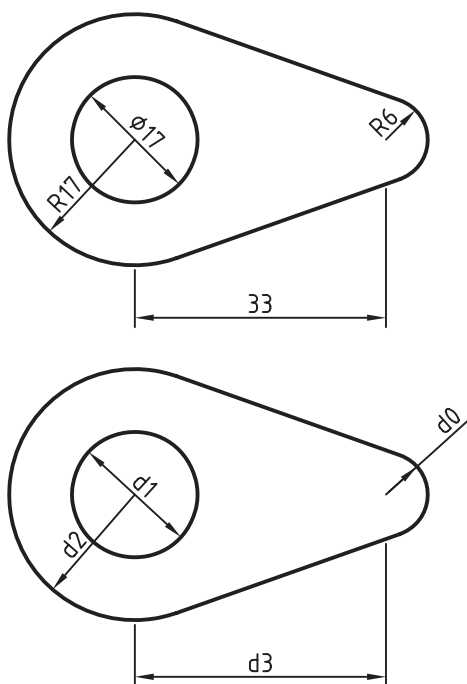


اندازه‌گذاری نمای روبه‌روی شفت

برای درج اندازه‌گذاری نمای روبه‌روی شفت گزینه‌ی Shaft (Front View) را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Shaft / Symmetric انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید نقطه‌ای روی محور شفت و راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

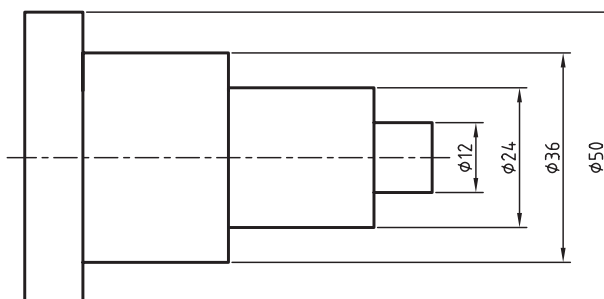

اندازه‌گذاری نمای جانبی شفت

برای درج اندازه‌گذاری نمای جانبی شفت گزینه‌ی Shaft (Side View) را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Shaft / Symmetric انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

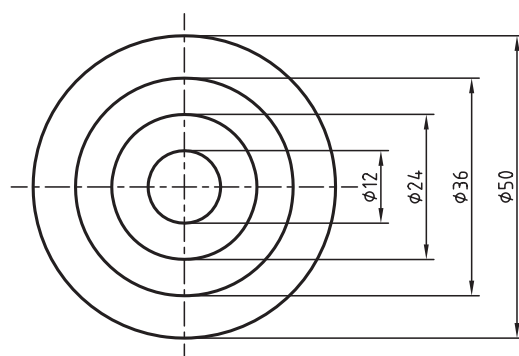

اندازه‌گذاری متقارن

برای درج اندازه‌گذاری متقارن گزینه‌ی Symmetric از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Shaft / Symmetric انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری


ایجاد یک معادله

برای ایجاد معادله نمایش اندازه‌ها را به صورت معادله درمی‌آوریم. سپس روی اندازه‌ای که می‌خواهیم برای آن یک معادله تعریف کنیم دوبار کلیک می‌کنیم تا پنجره‌ی Power Dimensioning نمایش داده شود. در فیلد Exact Distance معادله‌ی مورد نظر را تایپ می‌کنیم.


مثلاً دستورالعمل ایجاد یک معادله‌ی ساده برای یک مستطیل به شرح زیر است:

می‌خواهیم مستطیلی ترسیم کنیم که نسبت اضلاع آن همواره ۱ به ۲ باشد، یعنی ضلع بزرگ مستطیل دوبرابر ضلع کوچک آن باشد.

۱. مستطیل را به صورت آزاد با دستور Rectangle ترسیم می‌کنیم.
۲. با استفاده از دستور Profile آن را به پروفایل تبدیل می‌کنیم.
۳. با انتخاب گزینه‌ی Dimensions As Equations در منوی راست‌کلیک، اندازه‌ها را به صورت معادله نمایش می‌دهیم.
۴. پارامترهای ضلع کوچک و ضلع بزرگ را مشاهده می‌کنیم و به خاطر می‌سپاریم.
۵. روی اندازه‌ی ضلع بزرگ دوبار کلیک می‌کنیم تا پنجره‌ی Power Dimensioning نمایش داده شود.
۶. در فیلد Exact Distance معادله‌ی $2*d1$ را تایپ می‌کنیم (در این جا $d1$ معرف پارامتر ضلع کوچک است).

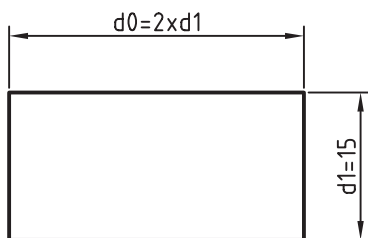

صورت معادله‌ی بین پارامترها که در این حالت می‌توانیم برای هر اندازه یک معادله بنویسیم.

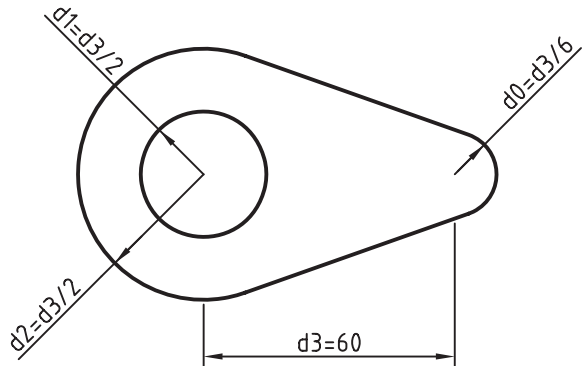

نکته

برای نمایش اندازه‌ها به صورت عدد که پیش فرض نمایش اندازه‌هاست از منوی راست‌کلیک به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

Dimensioning >> Dimensions As Numbers

برای نمایش اندازه‌ها به صورت پارامتر از منوی راست‌کلیک به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

Dimensioning >> Dimensions As Parameters

و برای نمایش اندازه‌ها به صورت معادله از منوی راست‌کلیک به صورت زیر استفاده می‌کنیم:





Dimensioning >> Dimensions As Equations

با دقت در شکل فوق و مشاهده‌ی اندازه‌ها به صورت معادله، متوجه می‌شویم که اندازه‌ی کمان‌ها و دایره تابع اندازه‌ی خطی فاصله‌ی بین دو مرکز است. یعنی با تغییر این اندازه‌ی خطی می‌توانیم کل شکل را به یک نسبت بزرگ یا کوچک کنیم به طوری که همواره نسبت موجود بین این اندازه‌ها حفظ می‌شود.

دستورکار شماره‌ی ۴

تعریف معادله





اسکچ‌های زیر را ایجاد کنید و بعد از تبدیل به پروفایل و قیدگذاری کامل، معادلات زیر را برای ابعاد آن‌ها در مکانیکال تعریف نمایید. در تمام اسکچ‌ها برای a یک مقدار ثابت مانند ۱۰ در نظر بگیرید.

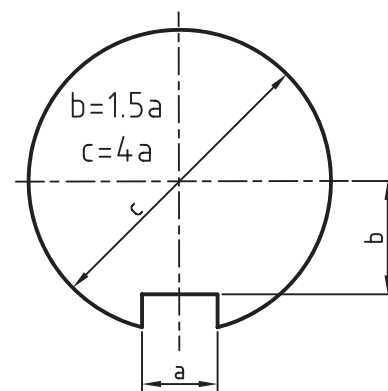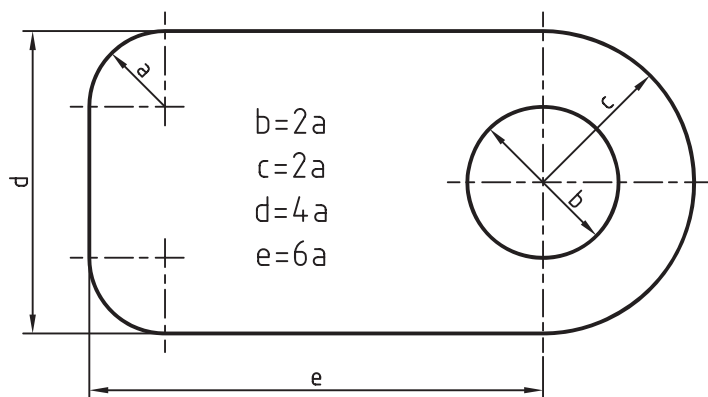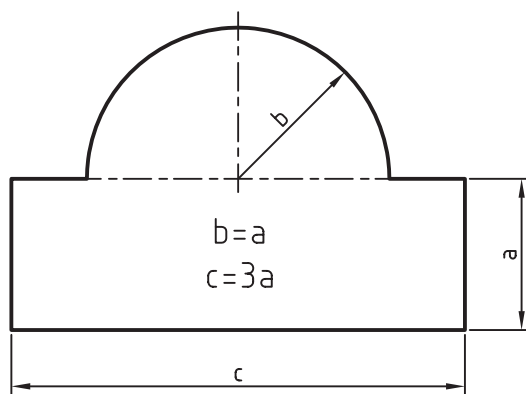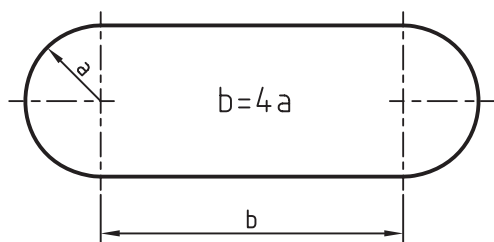

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



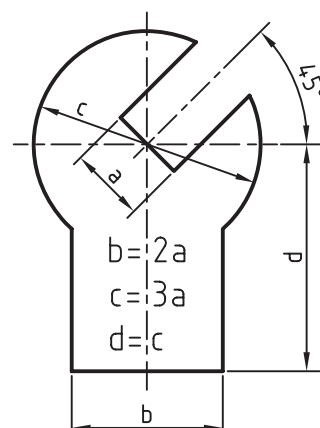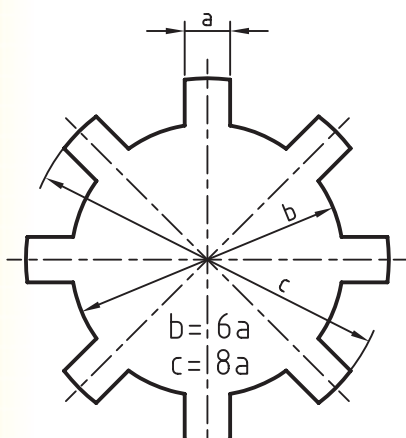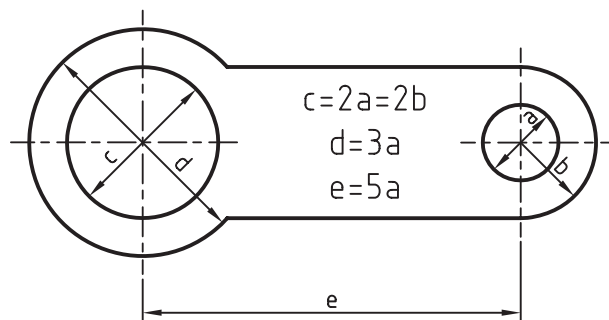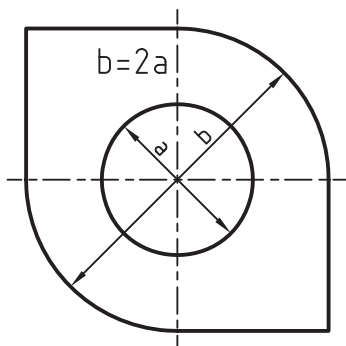

مراحل ترسیم

۱. مستطیلی با دو سر گرد مطابق با تصویر را به صورت آزاد با دستورهای Rectangle و Arc ترسیم کنید.
۲. با استفاده از دستور Profile آن را به پروفایل تبدیل و اندازه‌گذاری کنید.
۳. با انتخاب گزینه‌ی Dimensions As Equations در منوی راست‌کلیک، اندازه‌ها را به صورت معادله نمایش دهید.
۴. پارامترهای ضلع بزرگ و شعاع کمان را مشاهده کنید و به خاطر بسپارید.
۵. روی اندازه‌ی ضلع بزرگ دوبار کلیک کرده تا پنجره‌ی Power Dimensioning نمایش داده شود.
۶. در فیلد Exact Distance معادله‌ی $4 \cdot d1$ را تایپ کنید (در این جا $d1$ معرف پارامتر شعاع کمان است).
۷. بقیه‌ی پروفایل‌ها را نیز با همین روش ایجاد کنید.
۸. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

متغیرهای طراحی

در برخی قسمت‌ها ابعاد متفاوتی داشته باشند با استفاده از متغیرهای طراحی می‌توانیم در تیپ‌های مختلف ایجاد کنیم. برای ایجاد متغیرهای طراحی جدید و ویرایش متغیرهای موجود از دستور Design Variables استفاده می‌کنیم.

از متغیرهای طراحی در ایجاد معادلات پارامتریک جهت کنترل ابعاد قطعات استفاده می‌کنیم. از این متغیرهای طراحی در جدول هدایت کننده‌ی مواد (Table Driven Parts) نیز استفاده می‌کنیم. قطعاتی را که شکل و هندسه‌ی کلی آن‌ها یکسان باشد اما

ایجاد و ویرایش متغیرهای طراحی


Design Variables

Part ⇨ Design Variables

Part Modeling ⇨ Design Variables

AMVARS

با اجرای این دستور پنجره‌ی Design Variables ظاهر می‌شود. این پنجره دارای دو زبانه است. البته در صورتی که هنوز هیچ قطعه یا پروفایلی ایجاد نکرده باشیم تنها دارای زبانه‌ی Global خواهد بود.

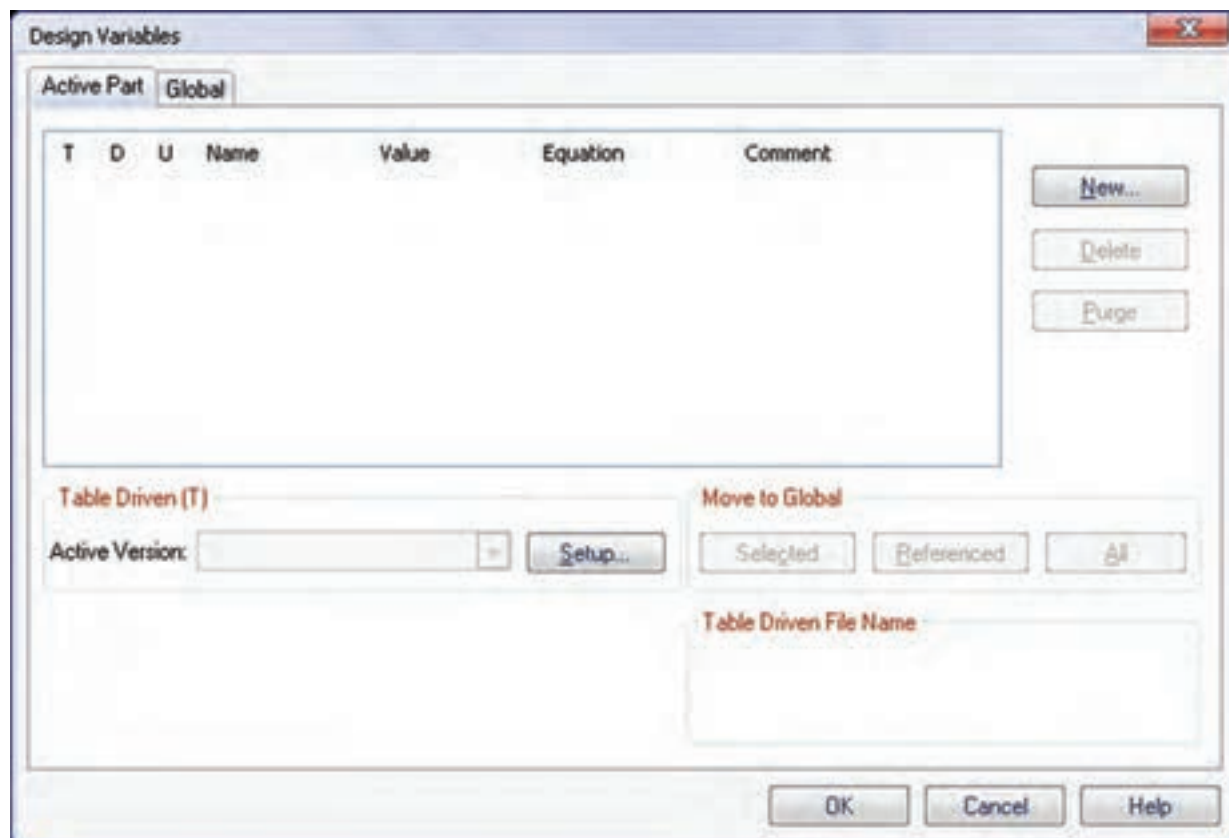




استفاده از متغیرهای طراحی

در همه‌ی فیلدهایی که نیاز به وارد کردن مقداری عددی دارند می‌توانیم از متغیرهای طراحی استفاده کنیم. مثلاً در اندازه‌گذاری یک خط، دایره یا زاویه می‌توانیم به جای تعیین مقدار عددی از یک متغیر طراحی که قبلاً تعریف کرده‌ایم استفاده کنیم. برای استفاده از متغیرهای طراحی در اندازه‌های پروفایل می‌توانیم روی اندازه‌ی مورد نظر دو بار کلیک و متغیر مورد نظر را در فیلد Exact distance وارد کنیم.

با راست‌کلیک کردن در تمام فیلدهایی که مقداری عددی می‌پذیرند یک منو ظاهر می‌شود که به ما در تعیین مقدار یا استفاده از متغیرهای طراحی کمک می‌کند.

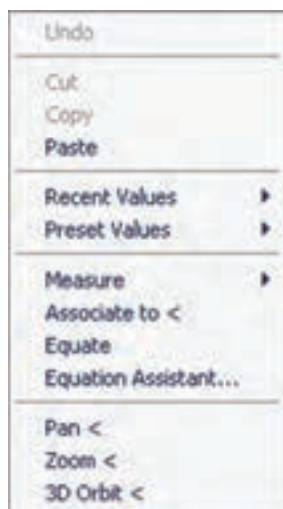


◀ **Measure**: می‌توانیم با تعیین دو نقطه در صفحه‌ی طراحی یا انتخاب یک لبه مقدار مورد نظر را تعیین کنیم.

◀ **Associate to**: با انتخاب این گزینه می‌توانیم مقدار مورد نظر را با یکی از ابعاد مدل مشترک در نظر بگیریم. به طوری که با تغییر آن این مقدار نیز تغییر کند.

در مکانیکال دسکتاپ دو نوع متغیر وجود دارد: متغیرهای طراحی قطعه و متغیرهای طراحی مونتاژ. متغیرهای طراحی قطعه تنها در مدل‌سازی قطعه‌ی فعال قابل دسترس و استفاده هستند. در حالی که از متغیرهای طراحی مونتاژ می‌توانیم در مدل‌سازی همه‌ی قطعات یک مجموعه و قیدهای مونتاژ استفاده کنیم. متغیرهای طراحی قطعه در زبانه‌ی Active part تعریف می‌شوند و برای ایجاد و ویرایش متغیرهای طراحی مونتاژ باید به زبانه‌ی Global برویم.

ایجاد یک متغیر طراحی جدید


برای ایجاد یک متغیر طراحی جدید از دکمه‌ی New استفاده می‌کنیم و مشخصات متغیر جدید را در پنجره‌ی نمایش داده شده تعریف می‌کنیم.

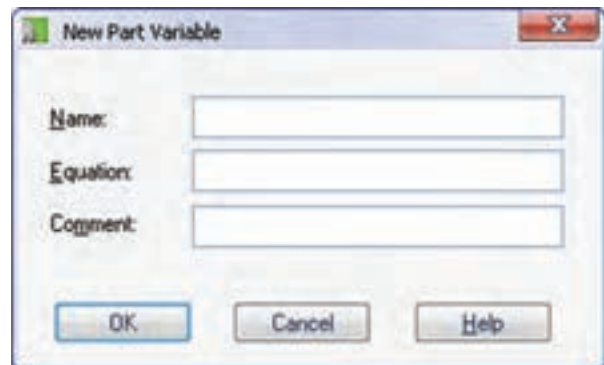

در فیلد Name نام متغیر و در فیلد Equation مقدار عددی متغیر یا معادله‌ی محاسبه‌ی آن را وارد می‌کنیم. در فیلد Comment که اجباری نیست نیز می‌توانیم یادداشتی برای متغیر وارد کنیم تا در آینده بدانیم این متغیر را به چه منظور ایجاد کرده‌ایم. بعد از تعریف متغیر جدید روی دکمه‌ی OK کلیک می‌کنیم تا به پنجره‌ی Design Variables برگردیم.

◀ **Equation Assistant**: این گزینه موجب ظاهر شدن دستیار معادلات می شود که در تعیین متغیرها و محاسبه ی مقادیر کاربردهای زیادی دارد.

◀ **Equate**: این گزینه موجب می شود که اگر از یک متغیر در چنین فیلدی استفاده کرده باشیم، مقدار عددی آن متغیر جایگزین آن متغیر شود. در این حالت دیگر ارتباطی بین این فیلد و متغیر مورد نظر وجود نخواهد داشت.

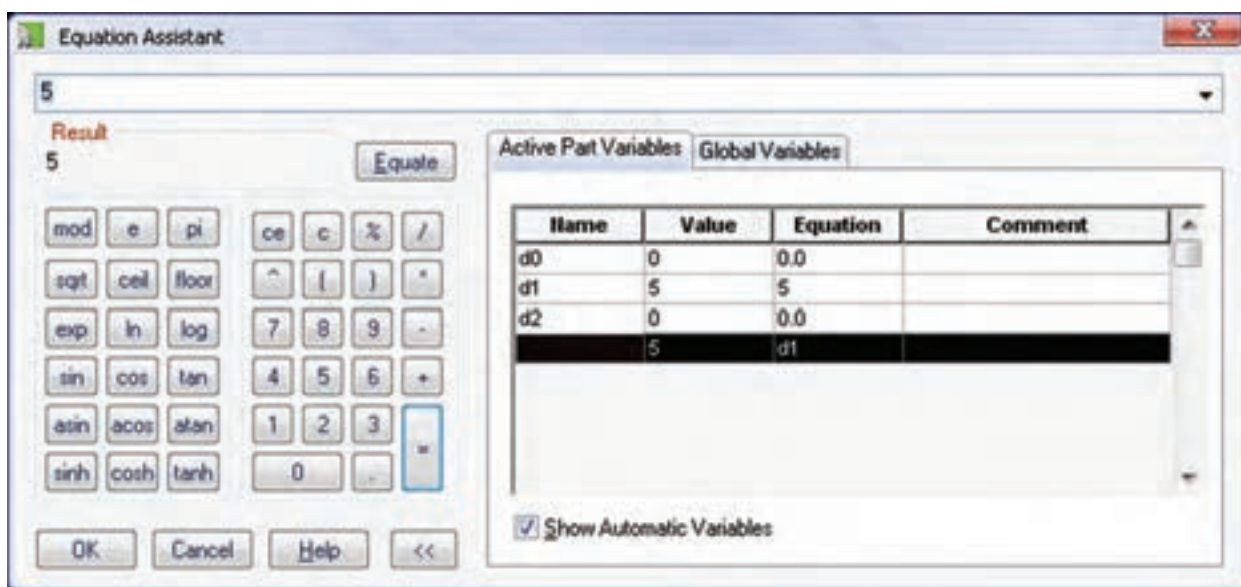

در سمت راست پنجره مشاهده کنیم. برای انتخاب یک متغیر جهت فیلد جاری کافی است روی متغیر مورد نظر دوبار کلیک کنیم.

با تیک زدن گزینه ی Show Automatic Variables می توانیم تمامی متغیرهای طراحی قطعه و مونتاژ را در زبانه های Global Variables و Active Part Variables




دستورکار شماره ۵

ایجاد متغیرهای طراحی

(۱۲۰ دقیقه)

واشر زیر را طوری طراحی کنید که با تغییر قطر داخلی آن ابعاد دیگر به نسبت‌هایی که تعریف کرده‌ایم تغییر یابد.

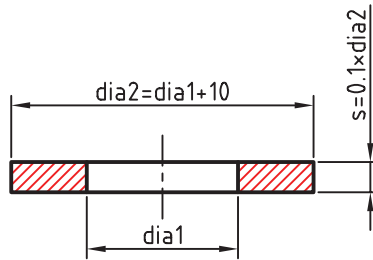


فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

مراحل ترسیم

۴. روی دکمه‌ی New کلیک کرده و متغیر dia1 را با مقدار عددی ۱۰ تعریف کنید.

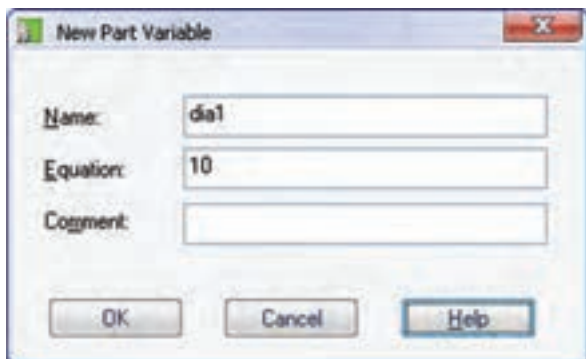

۱. دو دایره‌ی هم‌مرکز در مختصات 0,0 ترسیم و آن‌ها را به پروفایل تبدیل کنید.


۲. با استفاده از منوی Part >> Dimensioning >> Dimensions As Equations اندازه‌ها را به صورت معادله نمایش دهید.

۳. پنجره‌ی Design Variables را با استفاده از منوی Part >> Design Variables نمایش دهید.

۵. به همین ترتیب متغیرهای dia2 و s را با معادله‌های $dia1+10$ و $0.1*dia2$ نیز تعریف کنید.
۶. با استفاده از Power Dimensioning دایره‌ی وسط را اندازه‌گذاری کنید تا پنجره‌ی Power Dimensioning نمایش داده شود.
۷. در فیلد Exact distance حروف dia1 را وارد کنید یا در همین فیلد راست کلیک کرده و گزینه‌ی Equation Assistant نمایش داده شود.




۸. در پنجره‌ی Equation Assistant روی متغیر dia1 دوبار کلیک کنید تا در فیلد بالای جدول درج شود.

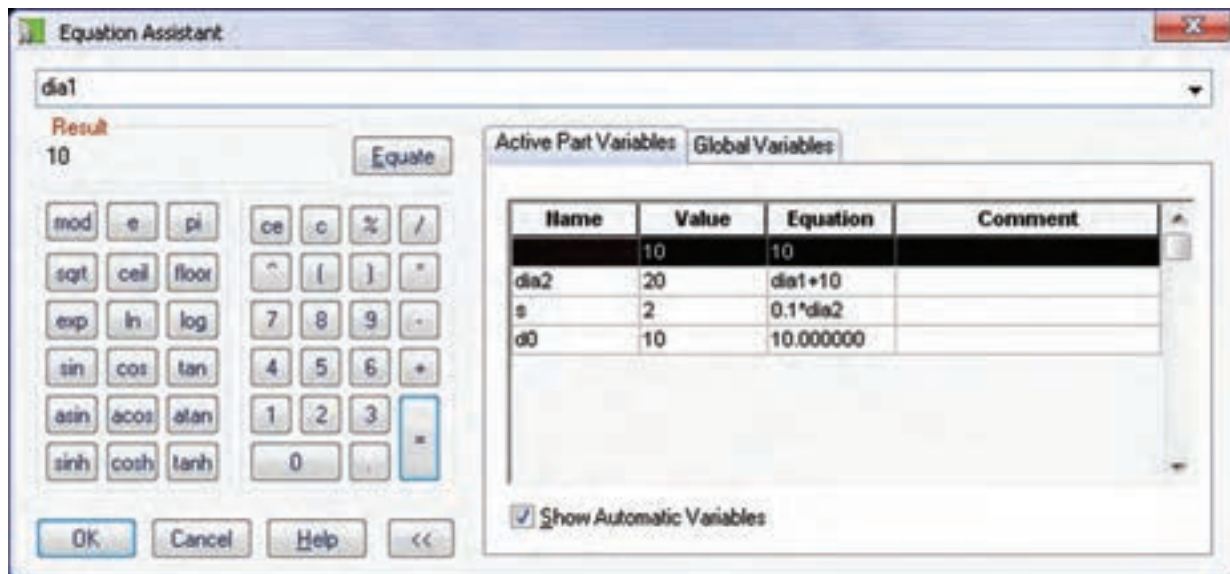

این مدل کاملاً پارامتریک است و می‌توانید با تغییر مقدار عددی متغیر dia1 تغییرات را در کل مدل مشاهده کنید.




۹. دایره‌ی بیرونی نیز به همین ترتیب اندازه‌گذاری کرده و متغیر dia2 را به آن نسبت دهید.

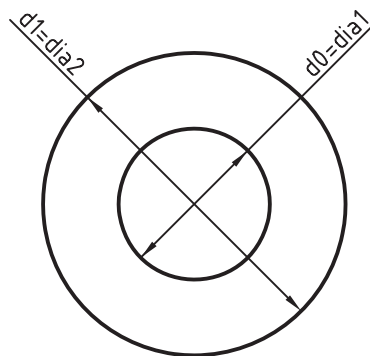

۱۰. روی Profile1 در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و گزینه‌ی Extrude را انتخاب کنید.

۱۱. در فیلد Distance حرف s را وارد و روی دکمه‌ی OK کلیک کنید.

۱۲. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

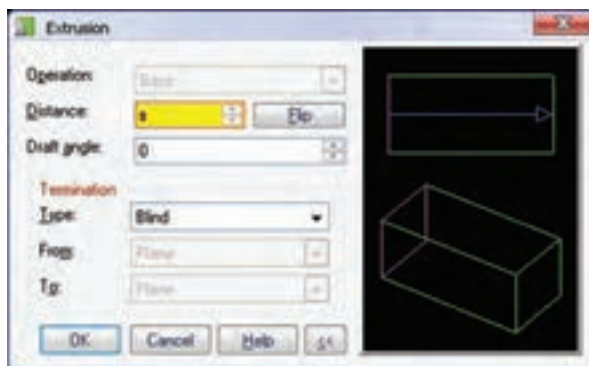

جدول هدایت‌کننده‌ی مواد

پیکربندی‌هایی که شکل کلی یکسانی دارد اما ابعاد و اندازه‌های آن متفاوت است.
یک جدول هدایت‌کننده‌ی مواد مانند جدول زیر است:


ارتفاع	عرض	طول	
۱۶	۱۵	۲۰	تیپ الف
۲۴	۲۵	۳۵	تیپ ب
۳۲	۴۰	۵۰	تیپ پ

در این بخش می‌خواهیم از نرم‌افزار اکسل برای ایجاد یک جدول طراحی یا اصطلاحاً جدول هدایت‌کننده‌ی مواد استفاده کنیم. برای این کار باید یک نسخه از این نرم‌افزار که در مجموعه‌ی آفیس هست روی سیستم ما نصب شده باشد. جدول هدایت‌کننده‌ی مواد موجب می‌شود تا از یک قطعه پیکربندی‌های متفاوتی ایجاد کنیم؛

در این جدول ابعاد سه تیپ مختلف برای یک قطعه تعریف شده است. بنابراین، با انتخاب هر تیپ می‌توانیم از آن ابعاد برای قطعه استفاده کنیم.


برای تنظیم، ایجاد و کنترل جدول هدایت‌کننده‌ی مواد به بخش (T) Table Driven در پایین پنجره‌ی Design Variables مراجعه می‌کنیم.

در بخش Table Driven File Name نام فایل اکسل و آدرس آن در صورت موجود بودن نمایش داده می‌شود. با استفاده از منوی کرکره‌ای Active Version می‌توانیم از بین تیپ‌های مختلف قطعه یکی را به عنوان تیپ فعال انتخاب کنیم.

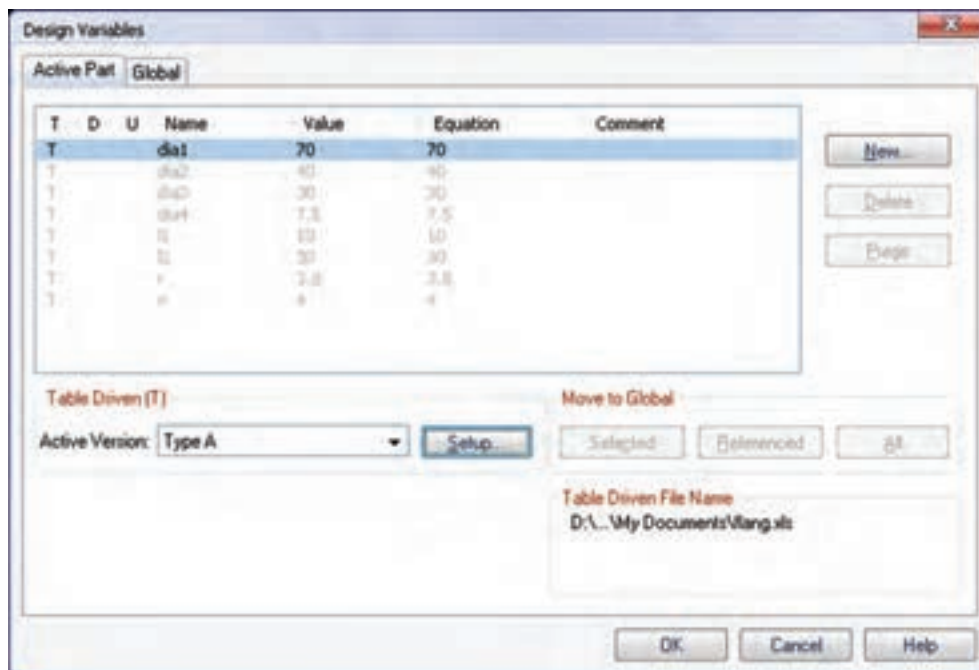

دو زبانه برای متغیرهای طراحی قطعه و متغیرهای طراحی مونتاژ است که بسته به نیاز متغیرهای طراحی مورد نظر را در یکی از زبانه‌ها تعریف می‌کنیم.

برای تنظیم جدول هدایت‌کننده‌ی مواد باید روی دکمه‌ی Setup کلیک کنیم. این کار موجب می‌شود تا پنجره‌ی Table Driven Setup ظاهر شود. این پنجره نیز دارای

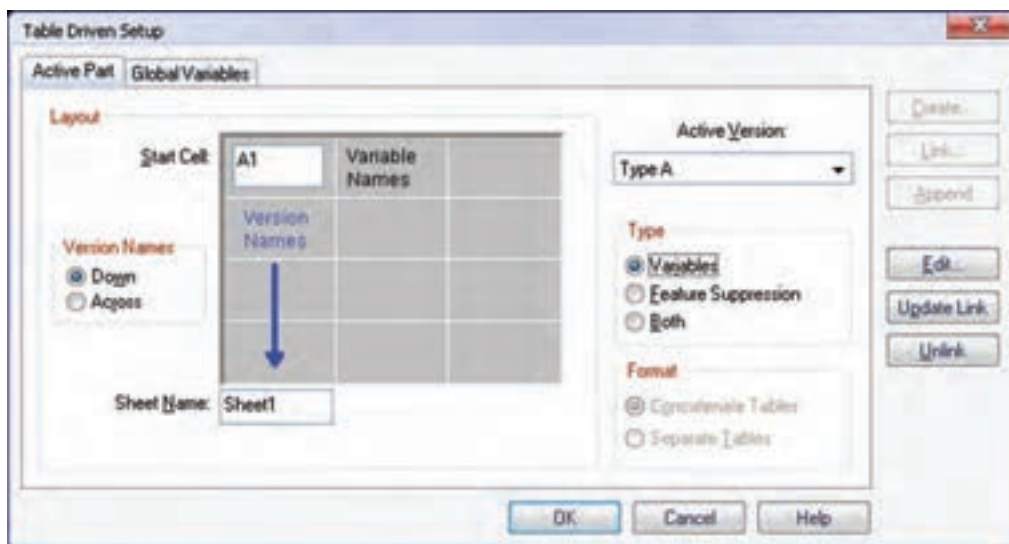

آیا می‌دانید



بخواییم متغیرها و توقف نمایه‌ها را در جداول مجزایی تعریف کنیم باید گزینه‌ی Separate tables را در بخش Format انتخاب کنیم.

در بخش Layout می‌توانیم نقطه‌ی شروع جدول در اکسل و همچنین جهت جدول را تعیین کنیم.


در بخش Type می‌توانیم با انتخاب گزینه‌ی Variables متغیرهای مشترکی را برای هر تیپ مقارده‌ی کنیم؛ در صورتی که در هر تیپ نمایه‌های مختلفی استفاده شده باشد می‌توانیم با انتخاب گزینه‌ی Feature Suppression نمایه‌های مورد نیاز را برای هر تیپ متوقف کنیم و بالاخره، در صورتی که بخواییم هم از متغیرهای طراحی و هم از توقف نمایه‌ها به صورت مشترک استفاده کنیم باید گزینه‌ی Both را انتخاب کنیم. در این حالت باید بین ستون‌های متغیر و ستون‌های توقف نمایه‌ها یک ستون خالی باشد. اما چنانچه

دکمه‌های سمت راست پنجره به ترتیب عبارت‌اند از:

- ◀ **Create**: ایجاد یک فایل صفحه گسترده‌ی جدید؛
- ◀ **Link**: پیوند زدن یک فایل صفحه گسترده‌ی موجود؛
- ◀ **Append**: ضمیمه کردن اطلاعات به یک فایل صفحه گسترده‌ی موجود؛
- ◀ **Edit**: ویرایش یک فایل صفحه گسترده‌ی موجود؛
- ◀ **Update Link**: به روز کردن پیوند با یک فایل صفحه گسترده‌ی موجود؛
- ◀ **Unlink**: گسستن پیوند با یک فایل صفحه گسترده‌ی موجود؛

دستورکار شماره‌ی ۶

جدول هدایت‌کننده‌ی مواد

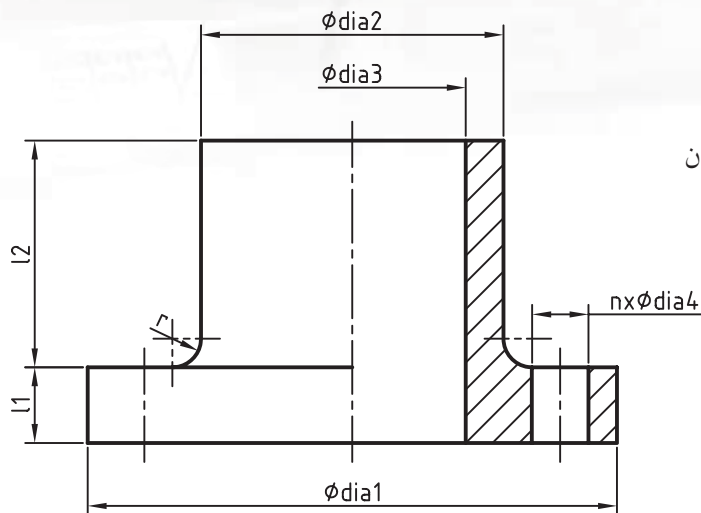

یک فلانچ در پنج تیپ مختلف طراحی کنید که ابعاد آن طبق جدول زیر تعریف شده باشد.

n تعداد سوراخ‌ها	r شعاع فیلت	ارتفاع l2 استوانه‌ی فوقانی	ارتفاع l1 استوانه‌ی پایه	قطر dia4 سوراخ‌های اتصال	قطر dia3 سوراخ محور	قطر dia2 استوانه‌ی فوقانی	قطر dia1 استوانه‌ی پایه	
4	3.8	30	10	7.5	30	40	70	Type A
5	5	45	12	10	38	50	90	Type B
6	5.5	60	18	11	52	66	110	Type C
8	7.5	80	20	15	64	80	140	Type D
8	8.1	90	24	16	92	110	175	Type E

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

۱. دایره‌ای به قطر ۷۰ میلی‌متر در مختصات 0,0 ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.
۲. با استفاده از منوی Part دستور Design Variables را اجرا کنید.
۳. روی دکمه‌ی Setup در بخش Table Driven (T) کلیک کنید تا پنجره‌ی Table Driven Setup ظاهر شود.

۴. در پنجره‌ی Table Driven Setup روی دکمه‌ی Create کلیک کنید تا امکان ایجاد یک فایل صفحه گسترده‌ی جدید فراهم شود.

۵. در پنجره‌ی Create Table نام مناسبی در فیلد File name وارد کرده و روی دکمه‌ی Save کلیک کنید.

۶. نام متغیرها را به ترتیب در خانه‌های B1 تا I1 وارد کنید.

۷. نام تیپ‌ها را نیز به ترتیب در خانه‌های A2 تا A6 وارد کنید. در این مرحله جدول به صورت شکل زیر دیده می‌شود.

	I	H	G	F	E	D	C	B	A
1	n	r	l2	l1	dia4	dia3	dia2	dia1	
2									Type A
3									Type B
4									Type C
5									Type D
6									Type E
7									

۸. در خانه‌ی B2 که محل تقاطع ستون dia1 و ردیف Type1 است مقدار ۷۰ را وارد کنید.

۹. به همین ترتیب مقدار همه‌ی متغیرها را برای تمام تیپ‌ها بر اساس جدول ارائه شده وارد کنید.

	I	H	G	F	E	D	C	B	A
1	n	r	l2	l1	dia4	dia3	dia2	dia1	
2	4	3.8	30	10	7.5	30	40	70	Type A
3	5	5	45	12	10	38	50	90	Type B
4	6	5.5	60	18	11	52	66	110	Type C
5	8	7.5	80	20	15	64	80	140	Type D
6	8	8.1	90	24	16	92	110	175	Type E
7									

۱۰. بعد از تکمیل جدول آن را ذخیره کنید و از نرم‌افزار اکسل خارج شوید.

۱۱. در پنجره‌ی Table Driven Setup روی دکمه‌ی Update Link کلیک کنید و آن را ببندید.

۱۲. پنجره‌ی Design Variables را نیز ببندید.

و تعداد را n تعیین کنید. (دستور pattern در درس بعدی مفصل توضیح داده می شود).

۲۳. سطح فوقانی استوانه‌ی وسط را به عنوان صفحه‌ی طراحی جاری انتخاب کنید.


۲۴. دایره‌ای به اندازه‌ی dia3 در مرکز استوانه ترسیم و آن را در طول قطعه به سمت پایین خالی کنید.

۲۵. با دوبار کلیک کردن روی تیپ‌های مختلف در نمایه‌ی Table می‌توانید آن تیپ‌ها را نمایش دهید.



۲۶. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱۳. اکنون در مرورگر دسکتاپ نمایه‌ی جدیدی به نام Table (File Name) با پنج زیرمجموعه ظاهر می شود.

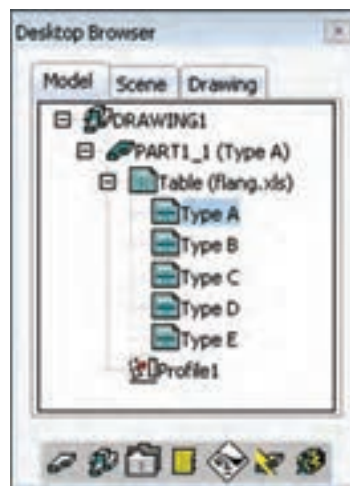

۱۴. با استفاده از Power Dimensioning دایره‌ی ترسیم شده را اندازه‌گذاری کنید تا پنجره‌ی Power Dimensioning نمایش داده شود.

۱۵. در فیلد Exact distance حروف dia1 را وارد کنید، یا با استفاده از منوی راست کلیک از Equation Assistant برای نسبت دادن متغیرها کمک بگیرید.

۱۶. پروفایل را به اندازه‌ی I1 برجسته کنید.

۱۷. صفحه‌ی فوقانی استوانه را به عنوان صفحه‌ی طراحی جاری انتخاب کنید.

۱۸. دایره‌ای به اندازه‌ی dia2 در مرکز استوانه ترسیم و آن را به اندازه‌ی I2 به سمت بالا برجسته کنید.

۱۹. دایره‌ای به اندازه‌ی dia4 به فاصله‌ی $(dia1 + dia2) / 4$ هم‌طول با مرکز استوانه ترسیم و آن را خالی کنید.

۲۰. روی نمایه‌ی اکستروژن اخیر در مرورگر دسکتاپ راست کلیک و دستور Polar Pattern را انتخاب کنید.

۲۱. روی سطح جانبی استوانه‌ی وسط، کلیک کنید تا محور آرایه انتخاب شود.

۲۲. در پنجره‌ی Pattern نوع آن را Full Circle انتخاب

ارزشیابی پایانی


◀ نظری

۱. از دستور Construction Circle برای ترسیم استفاده می‌کنیم؟
۲. برای ترسیم خودکار خطوط ساختاری از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟
الف) Trace Contour ب) Automatic Construction Lines
ج) Construction Lines د) Draw Construction Lines
۳. برای حک کردن اطلاعات متنی روی قطعات از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟
الف) Copy Sketch ب) Text
ج) Split Line د) Text Sketch
۴. آیا در یک پروفایل متنی نوع فونت حروف نیز قابل انتخاب است؟
 بلی خیر
۵. از دستور New Sketch Plane برای کپی کردن و استفاده از لبه‌های مدل در ایجاد پروفایل استفاده می‌کنیم.
 درست نادرست
۶. از دستور Highlight Sketch Plane Entities برای نشان دادن موضوعات روی صفحه‌ی طراحی استفاده می‌کنیم.
 درست نادرست
۷. در مکانیکال قیدهای ابعادی را به چند صورت می‌توانیم نمایش دهیم؟
الف) به صورت عدد ب) به صورت پارامتر
ج) به صورت معادله د) همه‌ی موارد
۸. برای نمایش اندازه‌ها به صورت معادله از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
۹. معادله‌ی $3a+2b$ را در مکانیکال چگونه تعریف می‌کنند؟
الف) $(3*a)+(2*b)$ ب) $3*a+2*b$
ج) $3*(a+2)*b$ د) گزینه‌های الف و ب
۱۰. معادله‌ی $a^2 * (2b÷c)$ را در مکانیکال چگونه تعریف می‌کنند؟


۱۱. متغیرهای طراحی را تعریف کنید.
۱۲. انواع متغیرهای طراحی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
 - الف) متغیرهای طراحی مدل و متغیرهای طراحی اسکچ
 - ب) متغیرهای طراحی قطعه و متغیرهای طراحی اسکچ
 - ج) متغیرهای طراحی قطعه و متغیرهای طراحی مونتاژ
 - د) متغیرهای طراحی اسکچ و متغیرهای طراحی مونتاژ
۱۳. موارد استفاده از متغیرهای طراحی را توضیح دهید.
۱۴. مراحل ایجاد یک متغیر طراحی جدید را توضیح دهید.
۱۵. به کار بردن متغیرهای طراحی تعریف شده را با استفاده از دستیار معادلات توضیح دهید.
۱۶. جدول هدایت کننده‌ی مواد را تعریف کنید.
۱۷. درباره‌ی کاربرد جدول هدایت کننده‌ی مواد توضیح دهید.
۱۸. نحوه‌ی تعیین تیپ‌های مختلف را در جدول هدایت کننده‌ی مواد توضیح دهید.
۱۹. نحوه‌ی به‌روز کردن پیوند یک جدول هدایت کننده‌ی مواد را توضیح دهید.
۲۰. نحوه‌ی ایجاد یک جدول هدایت کننده‌ی مواد جدید را توضیح دهید.

عملی ◀


۱. اشکال ساختاری (قرمز رنگ) زیر را با توجه به اشکال (سیاه رنگ) ترسیم کنید. (۶۰ دقیقه)

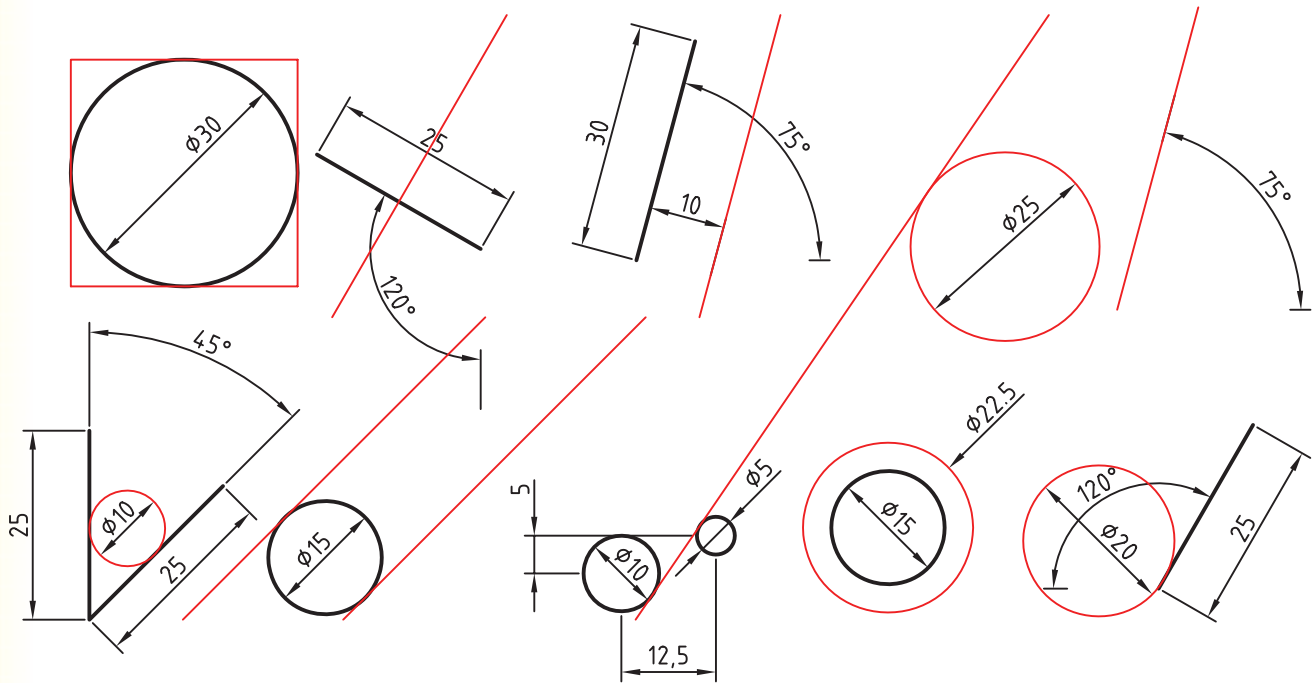

۲. نام خود را روی یک بلوک 50x30x5 به عمق ۲ میلی متر حک کنید. (۹۰ دقیقه)

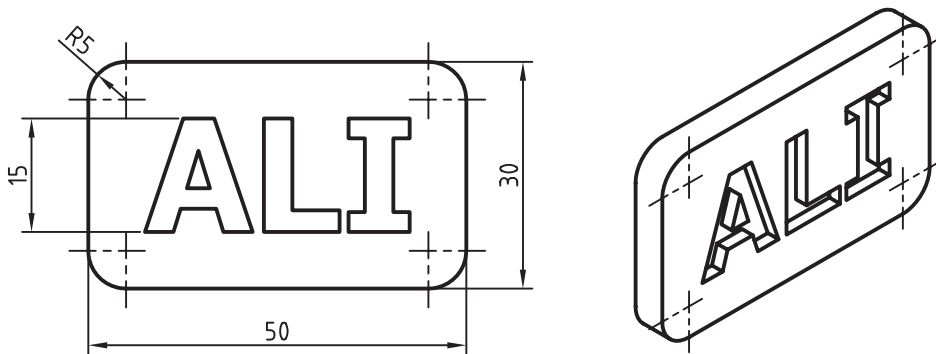


۳. متغیری به نام k تعریف کنید و قطعه‌ی زیر را بر اساس آن مدل‌سازی کنید. با تغییر دادن مقدار عددی k تغییرات مدل را مشاهده کنید. (۹۰ دقیقه)

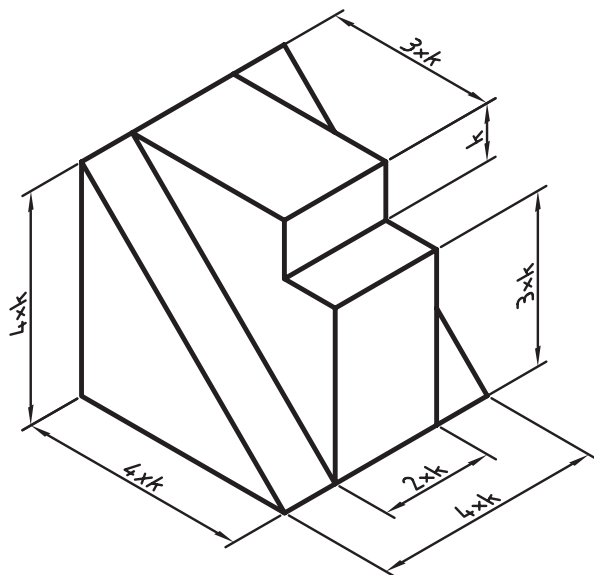

۴. قطعه‌ی زیر را با استفاده از جدول هدایت‌کننده‌ی مواد مدل‌سازی کنید. (۱۸۰ دقیقه)

l3	l2	l1	dia4	dia3	dia2	dia1	
40	3	8	18	26	24	32	A
44	4	10	19	28	24	34	B
50	5	12	20	30	26	36	C
60	6	16	22	34	28	40	D

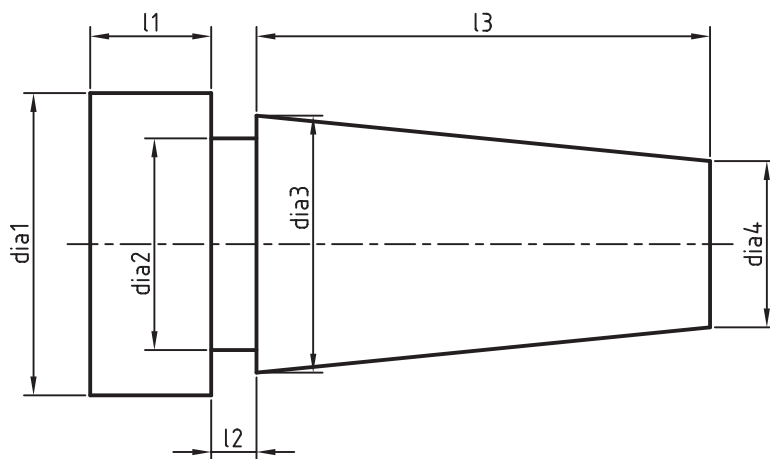

توانایی استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مدل‌سازی

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- سطوح یک مدل را نسبت به یک سطح مبنا با زاویه‌ای معلوم شیب‌دار کند.
- یک قطعه را با ضخامت‌های متفاوت توخالی کند.
- یک استوانه‌ی توپر را رزوه کند.
- یک سوراخ را قلاویز کند.
- یک وجه مدل را به دو بخش تقسیم کند.
- خط جداکننده را تعریف کند.
- یک قطعه را به دو قطعه‌ی مختلف تقسیم کند.
- برخی از کپی‌ها را در یک آرایه‌ی ماتریسی حذف کند.
- نحوه‌ی تعیین تعداد اعضا و زاویه‌ی بین آن‌ها را در آرایه‌ی قطبی توضیح دهد.
- آرایه‌ی محوری را تعریف کند.
- یک تصویر آینه‌ای از قطعه ایجاد کند.
- یک قطعه‌ی جدید در محیط مونتاژ اضافه کند.
- یک قطعه‌ی فرعی در محیط مدل‌سازی قطعات اضافه کند.
- یک مدل صلب اتوکد را به یک قطعه‌ی جدید تبدیل کند.
- یک نمایه را ویرایش کند.
- یک نمایه را از یک قطعه‌ی دیگر به قطعه‌ی فعال جاری کپی کند.
- ترتیب نمایه‌ها را تغییر دهد.
- یک نمایه‌ی بخصوص را Suppress کند.
- همه‌ی نمایه‌های هم‌نوع را در قطعه‌ی جاری Suppress کند.
- مراحل مدل‌سازی یک قطعه را نمایش دهد.
- به قطعه‌ی جاری متریکال فولاد زنگ‌نزن اختصاص داده و وزن آن را تعیین کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۷	۹

پیش آزمون

۱. نحوه‌ی ایجاد یک آرایه‌ی سطری - ستونی را در اتوکد توضیح دهید.
۲. نام دستور توخالی کردن قطعات در اتوکد چیست؟
۳. بریدن یک قطعه به دو قسمت مختلف در اتوکد چگونه است؟
۴. چگونه می‌توان پروفایل یک نمایه‌ی ترسیمی را ویرایش کرد؟
۵. ایجاد رزوه روی پیچ که در محیط مدل‌سازی کاملاً نمایش داده نمی‌شود چه کاربردی دارد؟
۶. نام روش آرایه‌ی سطری - ستونی در دستور Array چیست؟
الف) Rectangular (الف) ب) Polar
ج) Rows (ج) د) Columns
۷. فاصله‌ی سطرها در یک آرایه‌ی سطری - ستونی که از دایره‌های مماس تشکیل یافته است چقدر است؟
الف) به اندازه‌ی شعاع دایره ب) به اندازه‌ی قطر دایره
ج) دو برابر قطر دایره د) بستگی به تعداد سطرها دارد.
۸. طول یک پاره‌خط را چگونه می‌توان پیدا کرد؟
الف) با استفاده از Properties (الف) ب) با دستور Dist
ج) با دستور List (ج) د) همه‌ی موارد
۹. مرکز ثقل یک حجم را چگونه می‌توان پیدا کرد؟
الف) با دستور Mass (الف) ب) با استفاده از Properties
ج) با دستور Massprop (ج) د) با دستور Dblist

۱۰. کدام گزینه درباره‌ی دستور 3Darray صحیح نیست؟
الف) گزینه قطبی ندارد.
ب) دارای گزینه‌ی Rectangular است که می‌توان آرایه‌ای در سه بعد ایجاد کرد.
ج) دارای گزینه‌ی Polar است که می‌توان آرایه‌ای قطبی حول یک محور فضایی ایجاد کرد.
د) تعداد ردیف‌ها در آرایه سطری - ستونی - ردیفی حداکثر می‌تواند ۳۲ باشد.
۱۱. با استفاده از چه دستوری می‌توان شکل‌های دوبعدی را روی وجوه یک مدل صلب حک کرد؟
الف) Copy Edge (ب) Imprint
ب) Loft (ج) Press
۱۲. یک سوراخ رزوه‌دار M20 در یک مدل مکعبی ایجاد کنید.
۱۳. مشخصات فیزیکی یک مدل صلب را بررسی کنید.
۱۴. نمایه‌های ترسیمی یک مدل ساده را تحلیل کنید.
۱۵. یک فایل جدید را در محیط مدل‌سازی قطعات باز کنید.
۱۶. یک مدل صلب اتوکد را به محیط مکانیکال دسکتاپ وارد کنید.


بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبدیلی Shell ظاهر می‌شود.



تعیین جهت ایجاد ضخامت

ضخامت پوسته می‌تواند به سمت داخل قطعه، به سمت خارج یا به صورت دوطرفه افزایش یابد.

◀ **Inside**: در این حالت ضخامتی که برای قطعه در نظر می‌گیریم به سمت داخل قطعه اعمال می‌شود. یعنی سطوح خارجی و حجم کلی مدل ثابت باقی می‌ماند. برای تعیین این حالت گزینه‌ی Inside را فعال ساخته و ضخامت مورد نظر در فیلد مقابل آن وارد می‌کنیم.

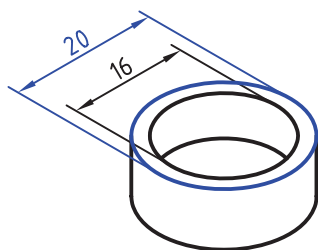

Inside

◀ **Outside**: در این حالت ضخامت قطعه به سمت خارج اعمال می‌شود. یعنی سطوح داخلی مدل ثابت باقی

ایجاد پوسته یا توخالی کردن مدل

قطعات پوسته‌ای یا توخالی را بهتر است به صورت توپر مدل‌سازی و سپس داخل آن را خالی کنیم. برای این منظور از دستور Shell استفاده می‌کنیم.

توخالی کردن قطعه با ضخامت ثابت یا متغیر


Shell

Menu: Part⇒Placed Features⇒ Shell


Tool bar: Part Modeling⇒ Shell

Rigth: Placed Features⇒ Shell

Command: AMSHELL

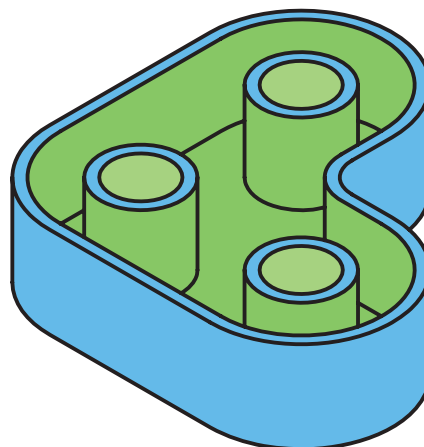


بخش انتخاب شده باشد نیز می‌توانیم با استفاده از دکمه‌ی Reclaim آن‌ها را حذف کنیم.

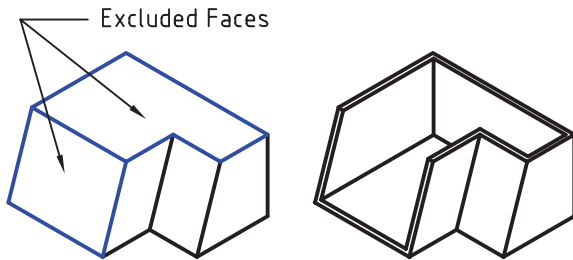


تعیین ضخامت‌های متفاوت برای سطوح مختلف

چنانچه بخواهیم به دیواره‌های مختلف یک مدل ضخامت‌های مختلفی اعمال کنیم:


۱. روی دکمه‌ی New در بخش Set کلیک می‌کنیم.
 ۲. ضخامت مورد نظر را در فیلد Thickness وارد می‌کنیم.
 ۳. روی دکمه‌ی Add در بخش Faces کلیک می‌کنیم.
 ۴. سطوح مورد نظر را روی قطعه انتخاب می‌کنیم.
 ۵. با زدن دکمه‌ی ایتر به پنجره‌ی Shell برمی‌گردیم.
 ۶. مراحل ۱ تا ۵ را برای ضخامت بعدی تکرار می‌کنیم.
 ۷. با کلیک کردن روی دکمه‌ی OK از دستور خارج می‌شویم و پوسته را مشاهده می‌کنیم.
- در شکل زیر ضخامت دیواره‌های دور شیار و ضخامت کف قطعه متفاوت از ضخامت دیواره‌های دیگر هستند.

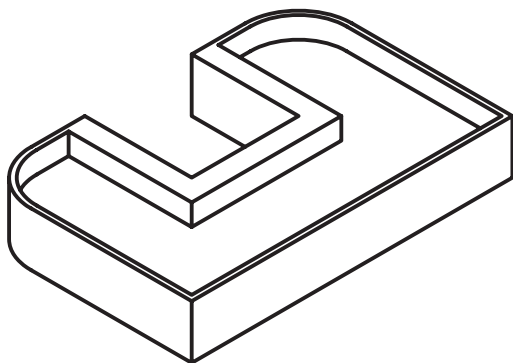

می‌ماند. و حجم کلی مدل افزایش می‌یابد. برای تعیین این حالت گزینه‌ی Outside را فعال ساخته و ضخامت مورد نظر در فیلد مقابل آن وارد می‌کنیم.

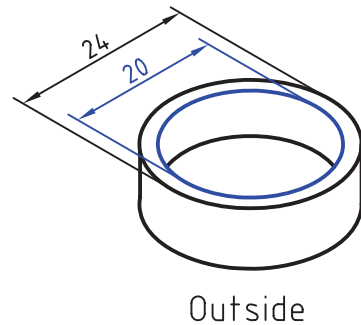

◀ **Mid - plane**: در این حالت ضخامت پوسته از دو سمت به اندازه‌ی نصف ضخامتی که برای آن در نظر می‌گیریم افزایش می‌یابد؛ یعنی هم حجم کلی مدل افزایش می‌یابد و هم حجم داخلی آن کاهش می‌یابد. برای تعیین این حالت نیز گزینه‌ی Mid-plane را فعال ساخته و ضخامت مورد نظر در فیلد مقابل آن وارد می‌کنیم.

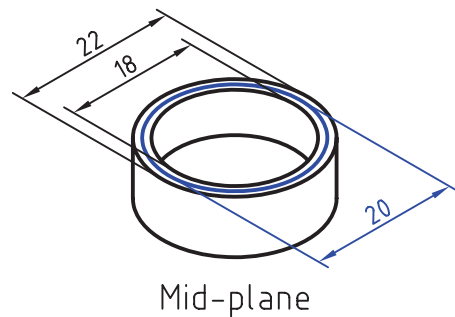

تعیین سطوح مستثنی




با کلیک کردن روی دکمه‌ی Add در بخش Excluded Faces می‌توانیم سطوحی از مدل را انتخاب و آن‌ها را در ایجاد پوسته مستثنی کنیم و در واقع ضخامت آن سطوح را صفر در نظر بگیریم. چنانچه سطوحی به اشتباه در این

دستورکار شماره ۱

ایجاد پوسته یا توخالی کردن مدل

(۶۰ دقیقه)

قطعه‌ی زیر را با استفاده از دستور Shell و با ضخامت ۲ میلی‌متر توخالی کنید.

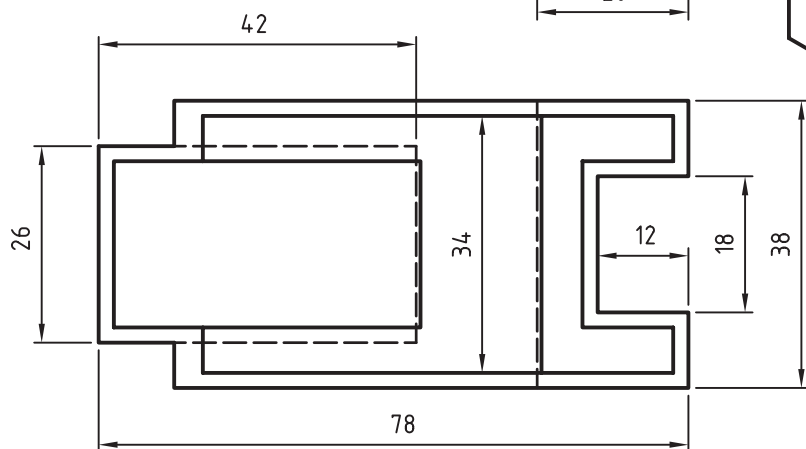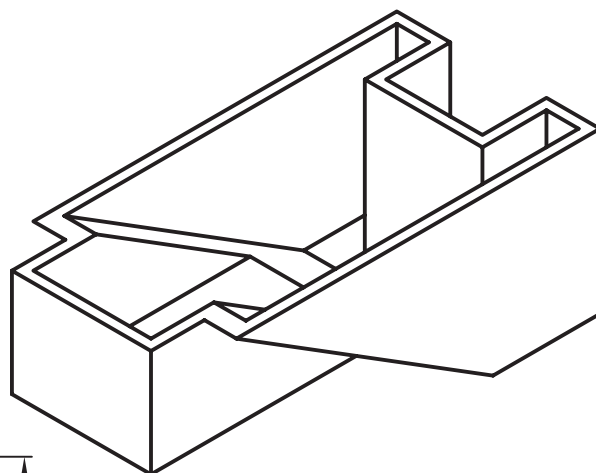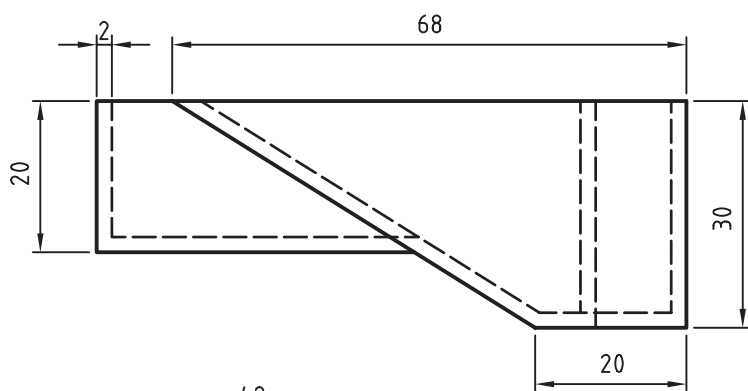


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم

۱. با استفاده از دستور New Sketch Plane صفحه‌ی روبه‌رو را به عنوان صفحه‌ی طراحی در نظر بگیرید.
۲. با استفاده از دستور Extrude احجام زیر را به صورت Mid-Plane برجسته و فرورفته کنید.

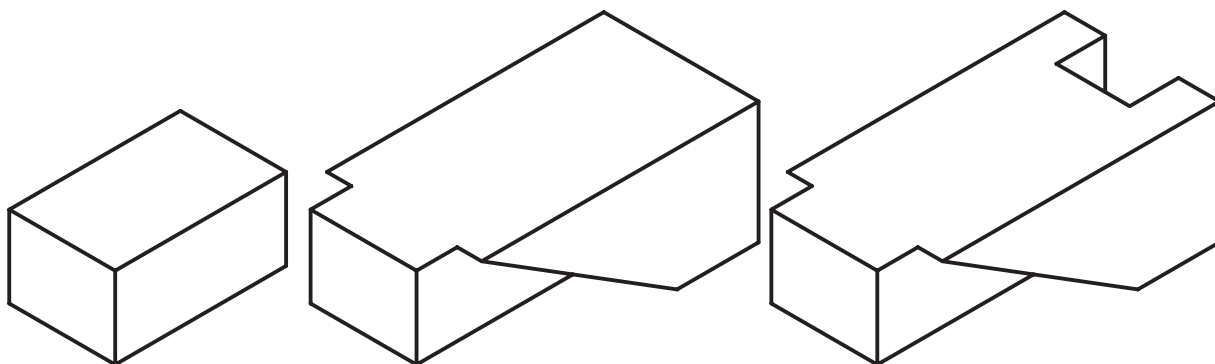

۳. دستور Shell را از منوی Shell >> Placed Features >> Part اجرا کنید.
۴. در فیلد Inside عدد ۲ را وارد کنید.
۵. با کلیک کردن روی دکمه‌ی Add در بخش Excluded Faces صفحه‌ی فوقانی قطعه را انتخاب کنید.
۶. پنجره‌ی Shell را OK کنید.

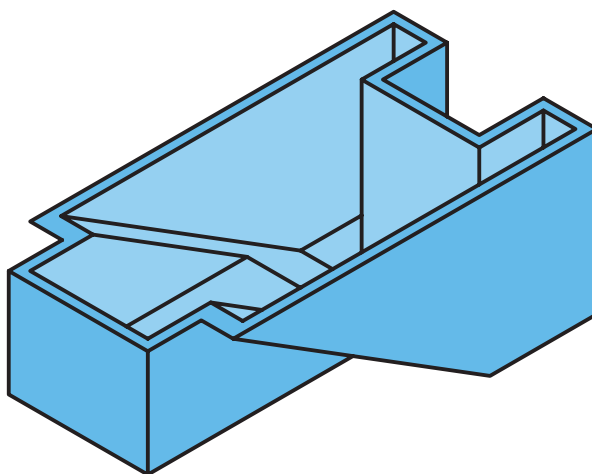

۷. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


شیب‌دار کردن وجوه مدل

زاویه‌ی انحراف (Draft Angle) شیب ملایمی است که به دیواره‌های قطعه می‌دهند تا به راحتی از قالب بیرون بیاید. در مکانیکال دسکتاپ برای شیب‌دار کردن وجوه یا دیواره‌های مدل از دستور Face Draft استفاده می‌کنیم.

شیب‌دار کردن وجوه یا دیواره‌های مدل


Face Draft

Menu: Part⇒Placed Features⇒ Face Draft

Tool bar: Part Modeling⇒ Face Draft 

Righth: Placed Features⇒ Face Draft

Command: AMFACEDRAFT

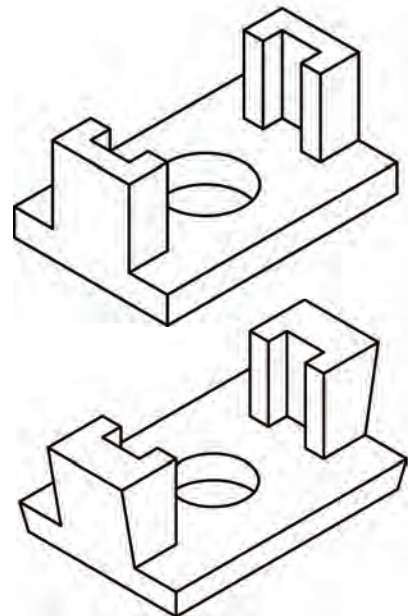

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبدیلی Face Draft ظاهر می‌شود.


تعیین نوع شیب

نحوه‌ی شیب‌دار کردن وجوه مدل را می‌توانیم از منوی کرکره‌ای Type انتخاب کنیم.

◀ **From Plane**: در این روش وجوه مدل نسبت به یک سطح مبنا شیب‌دار می‌شوند. سطح مبنا که معمولاً کف قطعه است را Draft Plane می‌نامیم و با کلیک کردن روی دکمه‌ی Draft Plane آن را در صفحه‌ی طراحی انتخاب می‌کنیم. با انتخاب سطح مبنا پیکانی جهت شیب یا باریک شدن قطعه را نشان می‌دهد، می‌توانیم آن را بپذیریم یا با انتخاب گزینه‌ی Flip جهت شیب را برعکس کنیم. زاویه‌ی شیب نیز در فیلد Angle وارد می‌کنیم.


در این حالت با استفاده از دکمه‌ی Add می‌توانیم وجوهی را که باید شیب‌دار شوند روی قطعه انتخاب کنیم. برای حذف کردن وجوهی که به اشتباه انتخاب شده‌اند نیز از دکمه‌ی Reclaim استفاده می‌کنیم.

در شکل زیر سطح کف قطعه در بخش Draft Plane و دیواره‌ی مماس U شکل در بخش Faces to Draft انتخاب کرده‌ایم.

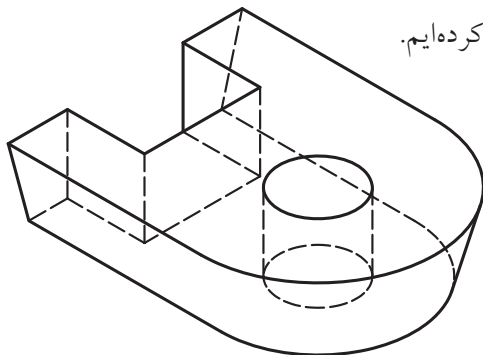

آیا می‌دانید

◀ **From Edge**: گاهی لازم است در سطحی که شیب‌دار می‌شود موقعیت یک لبه‌ی خاص ثابت بماند. در این روش سطح به گونه‌ای شیب‌دار می‌شود که ابعاد آن لبه تغییری نکند. انتخاب سطح مبنا، سطوحی که باید

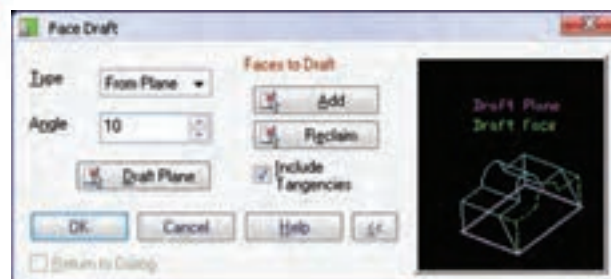

دکمه‌ی Return to Dialog را تیک بزیم تا بعد از ایجاد شیب روی یک سطح مجدداً پنجره‌ی Face Draft نمایان شود.


تقسیم وجوه مدل برای ایجاد شیب

گاهی لازم است تنها بخشی از وجوه مدل شیبدار و نه کل آن شود. برای این منظور باید چنین وجوهی را تقسیم کرد. برای تقسیم وجوه از دستور Face Split استفاده می‌کنیم.

تقسیم وجوه مدل

Face Split

Menu: Part⇒Sketched Features⇒ Face Split


Tool bar: Part Modeling⇒ Face Split 

Righth: Sketched Work Features⇒ Face Split

Command: AMFACESPLIT


Enter facesplit type [Planar/pRoject] <pRoject>:

در شکل زیر ابتدا سطح فوقانی و تحتانی مکعب مستطیل با استفاده از دستور Face Split به دو بخش تقسیم شده است، سپس با استفاده از دستور Face Draft این دو بخش شیبدار شده‌اند. این دستور با دستور Imprint در اتوکد شباهت دارد.

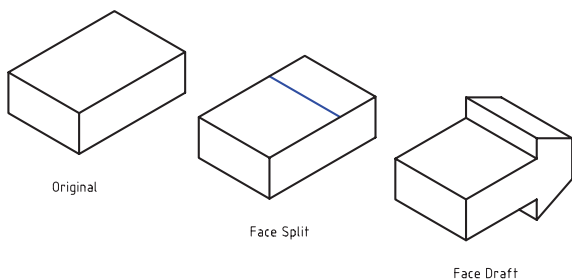


برای تقسیم کردن یک وجه نیاز به خط جدا کننده داریم. این خط جدا کننده می‌تواند تابش یک اسکچ باشد که آن

شیبدار شوند و زاویه‌ی شیب مانند حالت قبل است. تنها بعد از انتخاب سطوحی که قرار است شیبدار شوند باید یک لبه‌ی ثابت انتخاب کنیم. در شکل زیر ابعاد سطوحی که بالاتر از لبه‌ی ثابت هستند مانند سطح فوقانی قطعه افزایش یافته در حالی که ابعاد سطوح پایین‌تر از آن مانند کف قطعه کاهش یافته است.

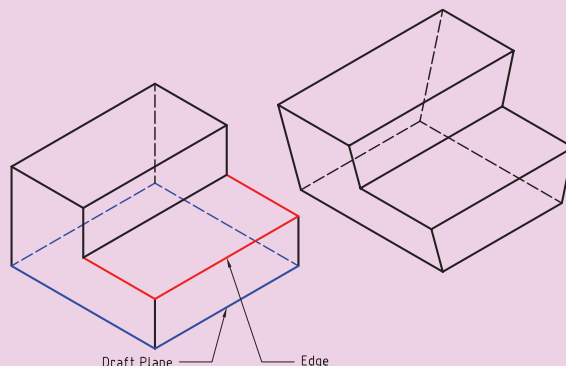


◀ **Shadow:** در این روش سطوح مماس با استوانه‌ها را می‌توانیم شیبدار کنیم. در شکل زیر دیواره‌ی عمودی سمت چپ را به عنوان سطح مبنا انتخاب و سطح مماس را با زاویه‌ی ۱۵ درجه شیبدار کرده‌ایم.

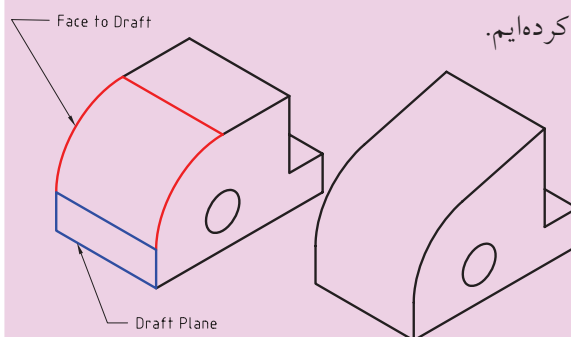

چنانچه نیاز به استفاده‌ی مکرر از این دستور برای شیبدار کردن سطوح مختلف قطعه باشد می‌توانیم

صفحه‌ی کاری یا یکی از سطوح تخت مدل را انتخاب کنیم.

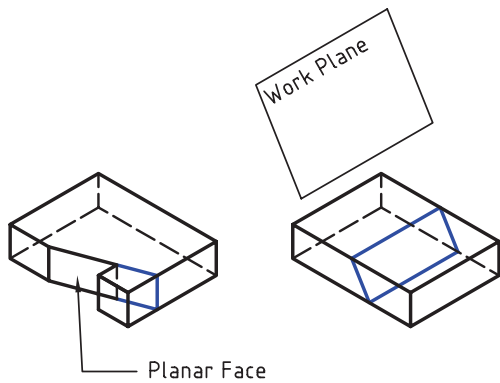


ایجاد خط تقسیم‌کننده

همان طور که در دستور Face Split مشاهده کردیم یکی از کاربردهای Split Line یا خط جداکننده برای تقسیم وجوه است. از خط جداکننده برای تقسیم یک قطعه به دو بخش نیز استفاده می‌کنیم. برای ایجاد خط جداکننده از دستور Split Line استفاده می‌کنیم.

ایجاد خط جداکننده برای استفاده در دستوره‌های Face Split و Split Part

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Split Line

Tool bar: Part Modeling ⇒ Split Line 

Righth: Sketch Solving ⇒ Split Line

Command: AMSPLITLINE

Select objects for sketch: Select edge to include in splitline or press <ENTER> to accept:

نکته


قبل از اجرای دستور باید یک اسکچ روی صفحه‌ی طراحی جاری ایجاد کنیم و با اجرای دستور آن را انتخاب کنیم.

را به Split Line تبدیل کرده باشیم، یا صفحه‌ای تخت که وجوه مورد نظر را قطع کند. چنین صفحه‌ای ممکن است یک صفحه‌ی کاری باشد یا یکی از سطوح تخت مدل.

تعیین نوع تقسیم

با اجرای این دستور باید نوع تقسیم وجوه را انتخاب کنیم. برای این کار دو گزینه در اختیار داریم:

◀ **Project**: برای استفاده از این روش باید یک اسکچ ایجاد و آن را به Split Line تبدیل کنیم. این اسکچ باید در صفحه‌ای باشد که بتواند مدل را قطع کند. بعد از استفاده از این گزینه باید وجوه مورد نظر برای تقسیم شدن را انتخاب کنیم. در این مرحله می‌توانیم از گزینه‌های All (انتخاب همه‌ی وجوه) و Remove (حذف وجوه اضافی) استفاده کنیم. بعد از انتخاب وجوه باید Split Line را انتخاب کنیم. خط جداکننده می‌تواند روی وجه مورد نظر باشد یا روی صفحه‌ای در فاصله‌ی دور. از این روش برای تاباندن خط جداکننده روی سطوح منحنی مدل نیز استفاده می‌کنیم.

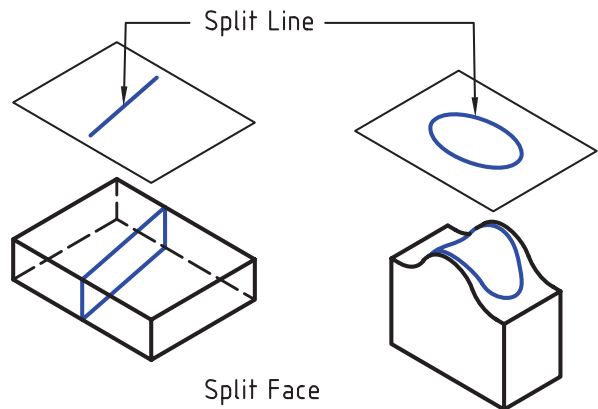

◀ **Planar**: برای استفاده از این روش به یک صفحه‌ی کاری که مدل را قطع کند یا یکی از سطوح تخت مدل نیاز داریم. با اجرای این گزینه باید وجوه مورد نظر برای تقسیم شدن را انتخاب کنیم. بعد از انتخاب وجوه باید یک




(۶۰ دقیقه)

دستور کار شماره ۲

تقسیم وجوه و شیبدار کردن سطوح

بعد از تقسیم وجه فوقانی قطعه‌ی زیر به دو بخش مساوی آن‌ها را ۲۰ درجه به دو طرف شیبدار کنید.

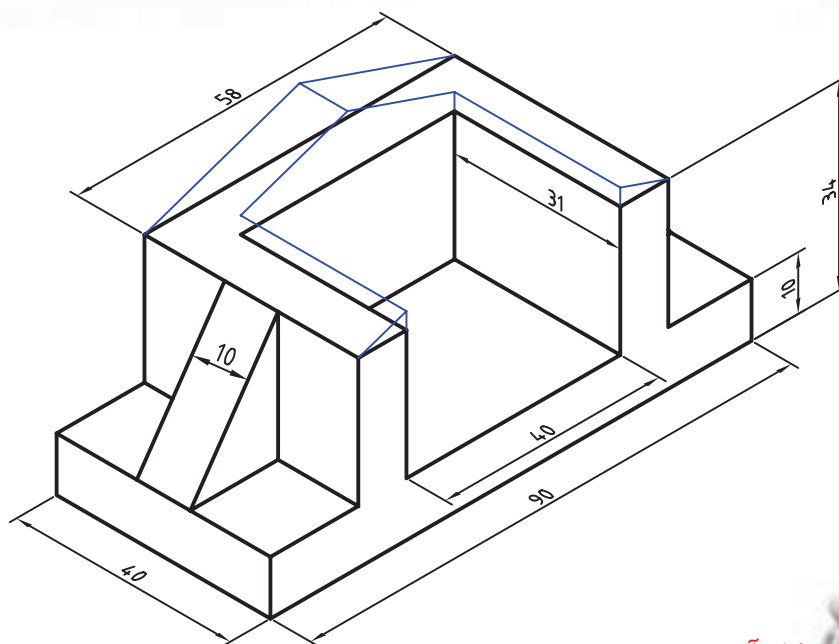


فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

مراحل ترسیم


۱. ابتدا با استفاده از دستور Extrude و ایجاد تیغه قطعه را به ترتیب زیر مدل‌سازی کنید.

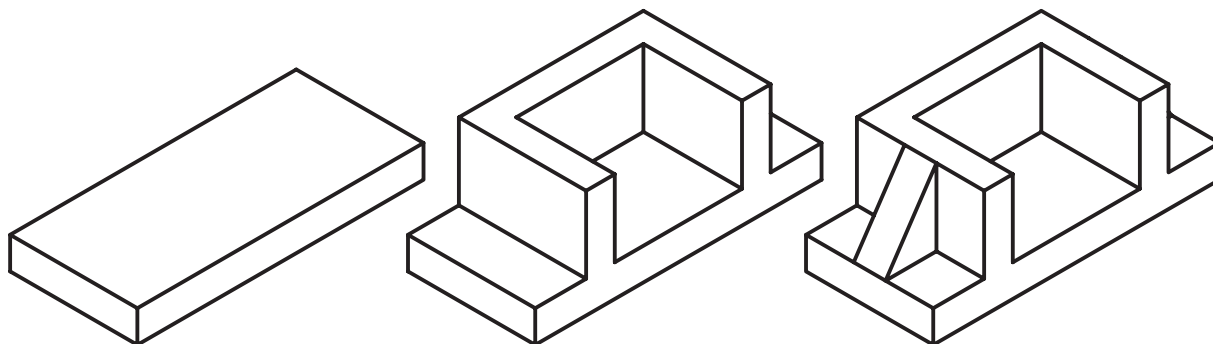

۲. صفحه‌ی فوقانی قطعه را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.
۳. پاره‌خطی در وسط دیواره ترسیم کنید و آن را به پروفایل Split Line تبدیل کنید.
۴. روی Split Line در مرورگر دسکتاپ راست‌کلیک کنید و دستور Face Split را به اجرا درآورید.
۵. وجه فوقانی قطعه را برای تقسیم شدن انتخاب کنید.
۶. دستور Face Draft را از نوار ابزار Part Modeling اجرا کنید.
۷. در فیلد Angle عدد ۲۰ را تایپ کنید.
۸. روی دکمه‌ی Draft Plane کلیک کنید و صفحه‌ی عمودی دیواره را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.
۹. روی دکمه‌ی Add در بخش Faces to Draft کلیک کنید و سطح فوقانی مدل را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

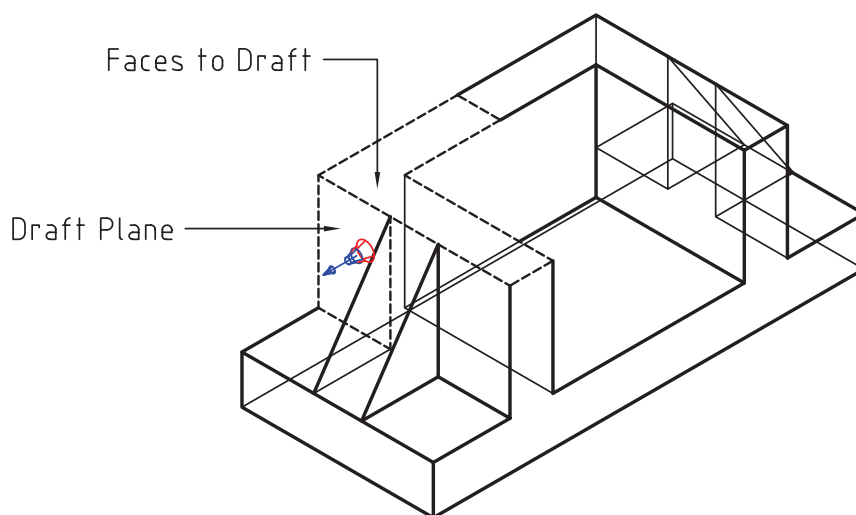

۱۰. مراحل ۵ تا ۸ را برای نیم‌سطح افقی دیگر تکرار کنید.

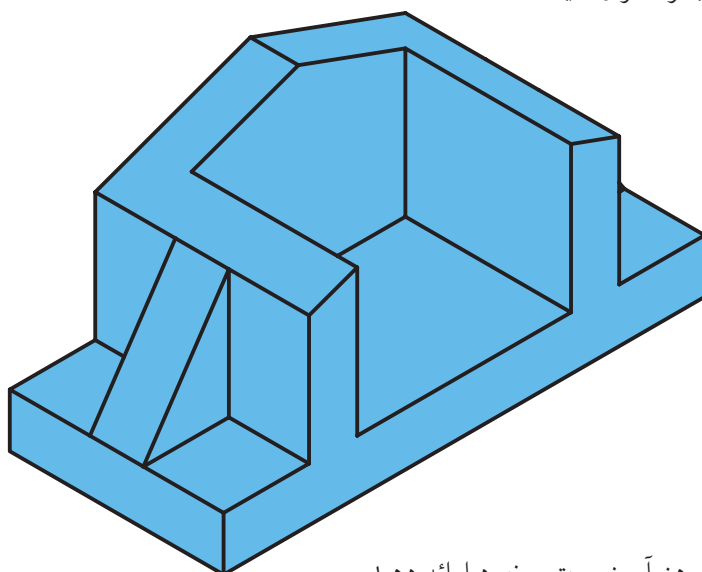

۱۱. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

بعد از اجرای دستور باید یک سطح استوانه‌ای توپیر یا توخالی را انتخاب کنیم تا پنجره‌ی تبدالی Thread ظاهر شود. همان گونه که در تصویر مشخص است این دستور شباهت زیادی با زبانه‌ی Thread در دستور Hole دارد.



تعیین استاندارد دنده‌ی پیچ

از منوی کرکره‌ای Thread Type استاندارد مورد نیاز را انتخاب می‌کنیم. در صورتی که نوع دنده را Custom یا سفارشی در نظر بگیریم باید کوچک‌ترین قطر و بزرگ‌ترین قطر رزوه را در فیلدهای Minor Dia و Major Dia وارد کنیم. در این حالت باید قطر کوچک رزوه از قطر بزرگ رزوه کوچک‌تر باشد و قطر سوراخ یا ساقه‌ی پیچ نیز از قطر کوچک رزوه بزرگ‌تر نباشد.

ایجاد دنده‌ی پیچ یا حدیده و قلاویز کردن سطوح داخلی و خارجی یک استوانه

استوانه‌هایی که به عنوان ساقه‌ی پیچ محسوب می‌شوند یا سوراخ‌های جای پیچ را با استفاده از دستور Thread می‌توانیم حدیده یا قلاویز کنیم. با این که بعد از اجرای این دستور مدل پیچ در صفحه‌ی طراحی به صورت دندانه‌دار مشاهده نخواهد شد اما اطلاعات آن ذخیره و هنگام نماگیری به صورت استاندارد تبدیل به نقشه می‌شود.


ایجاد دنده‌ی پیچ یا حدیده و قلاویز کردن سطوح داخلی و خارجی یک استوانه Thread

Menu: Part⇒Placed Features⇒ Thread

Tool bar: Part Modeling⇒ Thread 


Rigth: Placed Features⇒ Thread

Command: AMTHREAD

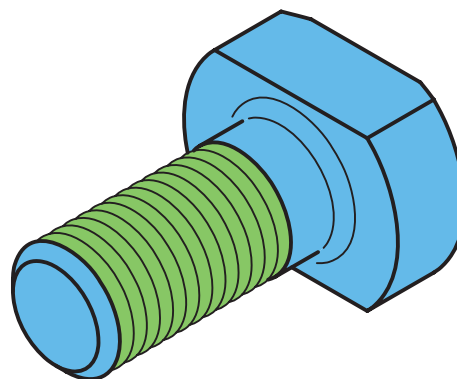

تعیین طول حدیده

چنانچه گزینه‌ی Full Thread را تیک بزیم کل استوانه حدیده یا قلاویز می‌شود و دیگر نیازی به تعیین طول حدیده یا قلاویز نیست. اما در صورتی که بخواهیم بخشی از استوانه را حدیده یا قلاویز کنیم باید این گزینه را غیرفعال و طول حدیده یا قلاویز را در فیلد Length وارد کنیم.

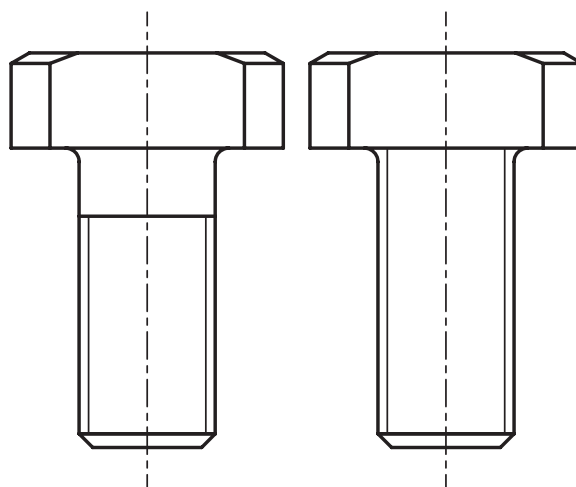

تعیین گام پیچ


طول گام پیچ را از منوی کرکره‌ای Pitch با توجه به استاندارد دنده و قطر اسمی پیچ از گزینه‌های قابل دسترس انتخاب می‌کنیم. مثلاً برای پیچ M10 گزینه‌های 0/75، 1/5 و 1/25 برای تعیین طول گام قابل دسترس است.

تعیین کلاس انطباق

کلاس انطباقی رزوه را می‌توانیم از منوی کرکره‌ای Class/ Fit انتخاب کنیم.

تعیین ابتدای رزوه

اگر لازم باشد رزوه را از فاصله‌ی خاصی نسبت به نقطه‌ی شروع انتخابی آغاز کنیم طول مورد نظر را در فیلد Starting Offset وارد می‌کنیم.

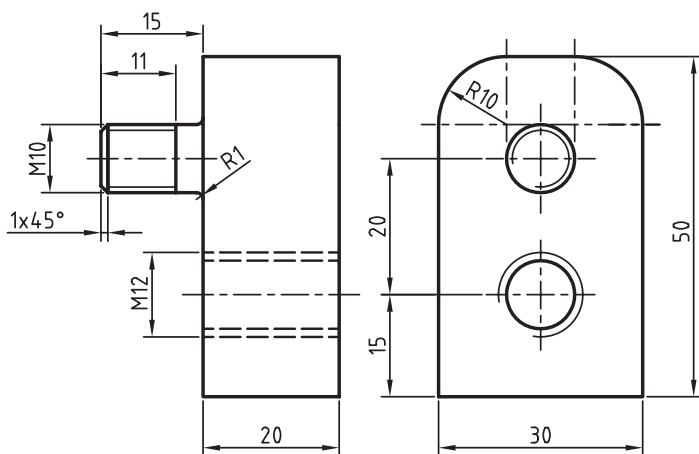


تعیین قطر اسمی پیچ

قطر اسمی پیچ را از منوی کرکره‌ای Nominal Size انتخاب می‌کنیم. در این منو بر اساس استاندارد که تعیین کرده‌ایم قطرهای متداول و قابل قبول فهرست شده است. مثلاً M10 برای پیچی که قطر خارجی آن ۱۰ میلی‌متر است.

دستور کار شماره ۳

(۶۰ دقیقه)


قلاویز کردن سوراخ‌ها

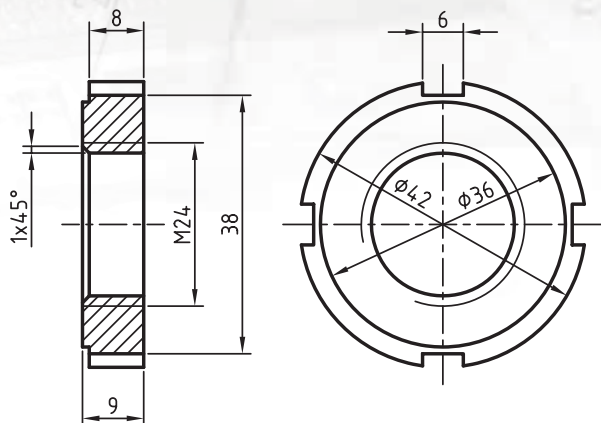

مهروی خاری $M24 \times 1.5$ زیر را بعد از مدل‌سازی با استفاده از دستور Thread قلاویز کنید.

مراحل ترسیم

۱. با استفاده از دستور Extrude حجم کلی قطعه را در دو مرحله مدل‌سازی کنید.

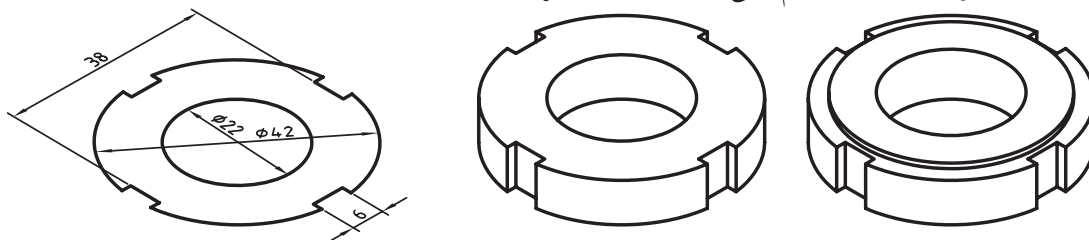


۲. دستور Thread را از منوی `Part >> Placed Features >> Thread` اجرا کنید.

۳. سطح داخلی سوراخ را انتخاب کرده و دقت کنید جهت رزوه از بالا به پایین باشد.

۴. نوع رزوه را Custom انتخاب کنید و قطر بزرگ رزوه (Major Dia) را ۲۴ و قطر کوچک آن (Minor Dia) را

۲۲ در نظر بگیرید.

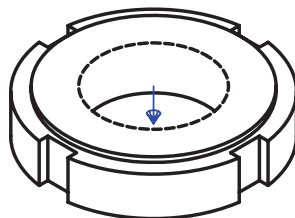

۵. با استفاده از دستور chomfen لبه‌ی بالای را پیخ بزنید.

۶. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



ایجاد انواع آرایه

بعد از اجرای این دستور و انتخاب نمایه‌های مورد نیاز و همچنین تعیین جهت سطر و ستون در آرایه‌ی ماتریسی پنجره‌ی تبادلی Pattern ظاهر می‌شود.

زمانی که در یک قطعه بخشی به صورت یک الگو تکرار شده باشد می‌توانیم آن بخش را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی ایجاد کنیم و با استفاده از آن الگوی مورد نیاز را فراهم سازیم.

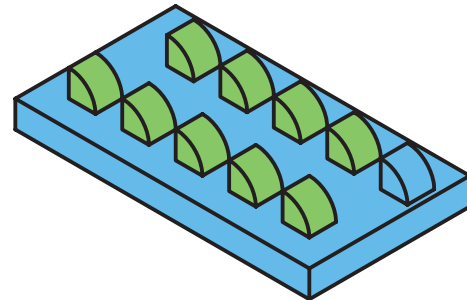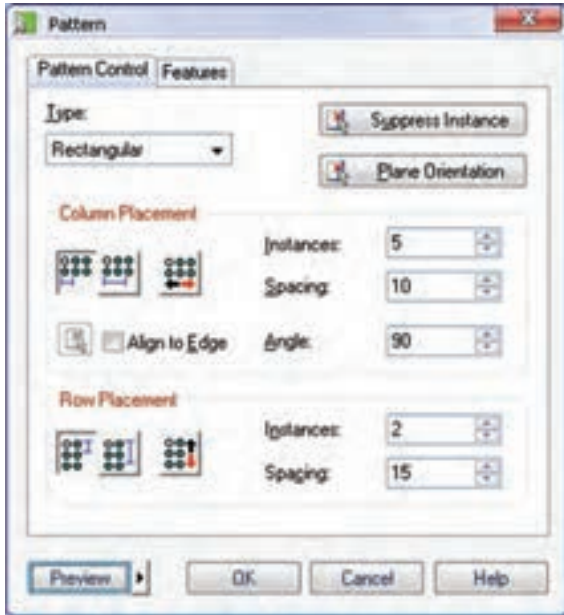


یکی از انواع آرایه‌های مورد استفاده در مکانیکال دستکاپ آرایه‌ی ماتریسی یا سطری - ستونی است که با استفاده از گزینه‌ی Rectangular Pattern در دستور AMPATTERN قابل دسترس است. با استفاده از این دستور به انواع دیگر آرایه‌ها نیز دسترسی خواهیم داشت.

تعیین نوع آرایه

از منوی کرکره‌ای Type نوع آرایه را از بین گزینه‌های Rectangular (ماتریسی)، Polar (قطبی) و Axial (محوری) انتخاب می‌کنیم. با انتخاب هر آرایه محتویات پنجره متناسب با آن تغییر می‌کند.

Rectangular یا آرایه‌ی ماتریسی

برای تعیین فاصله‌ی بین ستون‌ها از دو روش می‌توانیم استفاده کنیم:

تعیین فاصله‌ی بین دو ستون: با انتخاب دکمه‌ی  تصویری سمت چپ پنجره می‌توانیم فاصله‌ی بین دو ستون را در فیلد Spacing وارد کنیم.

ایجاد یک آرایه‌ی ماتریسی از نمایه‌ها Rectangular Pattern

Menu: Part ⇒ Placed Features ⇒ Rectangular Pattern




Tool bar: Part Modeling ⇒ Rectangular Pattern



Righth: Placed Features ⇒ Rectangular Pattern


Command: AMPATTERN

Select features to
pattern:Select features to pat-
tern or [liSt/Remove] <Accept>:

تعداد ردیف‌ها را باید در فیلد Instances در بخش Row Placement وارد کنیم. برای تعیین فاصله‌ی بین ردیف‌ها نیز مانند ستون‌ها می‌توانیم از دکمه‌های تصویری  برای تعیین فاصله‌ی بین دو ردیف و  برای تعیین فاصله‌ی بین اولین تا آخرین ردیف استفاده کرده و آن را در فیلد Spacing وارد کنیم. همچنین برای برعکس کردن جهت گسترش ردیف‌ها نیز می‌توانیم از دکمه‌ی تصویری  استفاده کنیم.

حذف برخی از کپی‌ها

اگر لازم باشد تعدادی از کپی‌ها در آرایه شرکت نکنند باید روی دکمه‌ی Suppress Instance در بالای پنجره کلیک کرده و در پیش‌نمایش آرایه آیتم‌های مورد نظر را حذف کنیم.

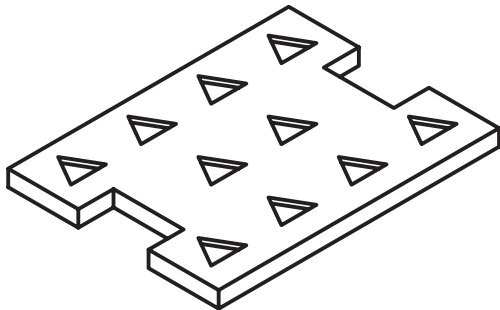


تغییر صفحه‌ی آرایه

با کلیک کردن روی دکمه‌ی Plane Orientation در بالای پنجره می‌توان در صورت لزوم صفحه‌ی قرارگیری آرایه را تغییر داد. برای تعیین صفحه‌ی آرایه می‌توانیم از یک صفحه‌ی کاری یا صفحات UCSی استفاده کنیم. در شکل زیر استوانه‌ی اصلی در یک صفحه‌ی کاری موازی با کف قطعه و با حالت پایان‌دهی Next ایجاد کرده‌ایم. صفحه‌ی

تعیین فاصله‌ی بین اولین تا آخرین ستون: با انتخاب دکمه‌ی تصویری وسط پنجره می‌توانیم فاصله‌ی بین ستون اول تا ستون آخر را در فیلد Spacing وارد کنیم. با کلیک کردن روی دکمه‌ی تصویری سمت راست پنجره می‌توانیم جهت افزایش ستون‌ها را برعکس کنیم.


آیا می‌دانید

زاویه‌ی قرارگیری ستون‌ها نسبت به ردیف‌ها به صورت پیش‌فرض ۹۰ درجه است اما برای ایجاد آرایه‌های غیرعمودی می‌توانیم زاویه‌ی مورد نظر را برای ستون‌ها در فیلد Angle وارد کنیم.

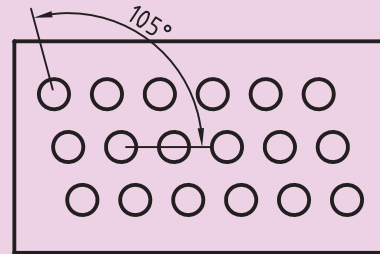


نکته

چنانچه لازم باشد از لبه‌ی قطعه به عنوان راستای قرارگیری ستون‌ها استفاده کنیم می‌توانیم گزینه‌ی Align to Edge را تیک بزنیم و با کلیک کردن روی دکمه‌ی تصویری سمت چپ آن به صفحه‌ی طراحی رفته و لبه‌ی مورد نظر را انتخاب کنیم.

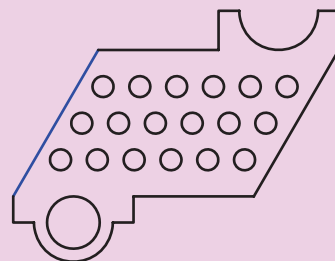


Polar یا آرایه قطبی

با انتخاب گزینه‌ی Polar از منوی کرکره‌ای Type می‌توانیم یک آرایه‌ی قطبی ایجاد کنیم. بعد از انتخاب نمایه‌های شرکت کننده در آرایه باید مرکز آرایه را تعیین کنیم. موضوع‌هایی که می‌توانیم از آن‌ها به عنوان مرکز آرایه استفاده کنیم عبارت‌اند از نقطه‌ی کاری، محور کاری، و لبه یا سطح جانبی یک استوانه.

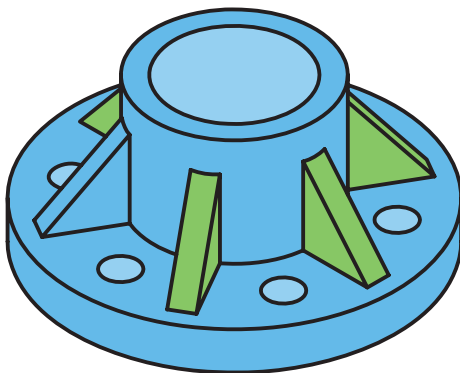


تعیین تعداد اعضای آرایه و زاویه‌ی بین آن‌ها

تعداد اعضای آرایه را در فیلد Instances وارد می‌کنیم.

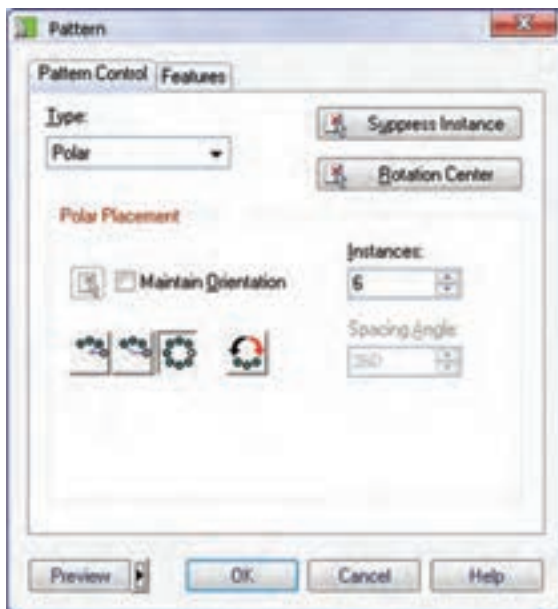


کاری نشان‌داده شده نیز به عنوان صفحه‌ی آرایه انتخاب کرده‌ایم.


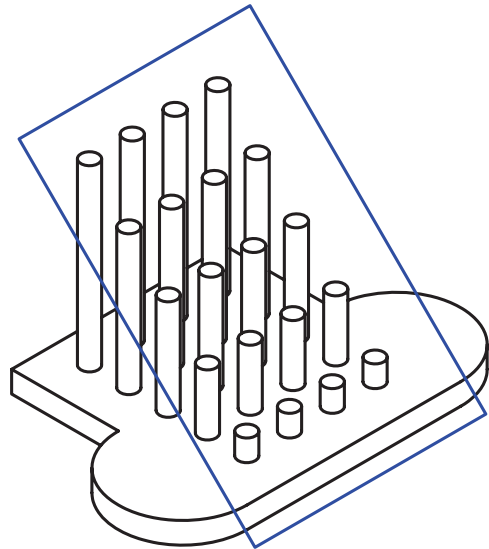


حذف و اضافه‌ی نمایه‌های شرکت کننده در آرایه

در زبانه‌ی Features نمایه‌های انتخاب شده فهرست شده است. در صورتی که بخواهیم از نمایه‌ی دیگری استفاده کنیم می‌توانیم از دکمه‌ی Add استفاده کنیم. دکمه‌ی Delete نیز برای حذف نمایه‌هایی که به اشتباه انتخاب کرده‌ایم به کار می‌رود.

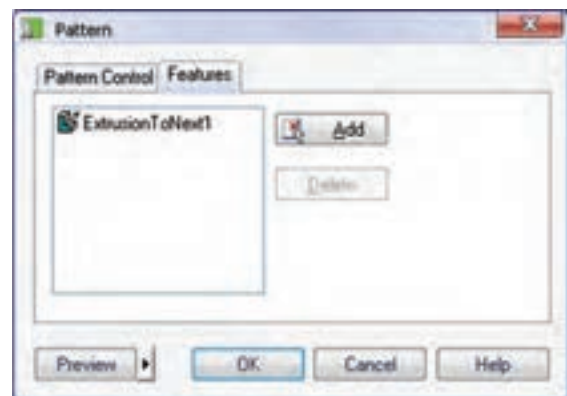

در شکل زیر آرایه‌ی ایجادشده در قطعه‌ی بالا بدون تیک زدن گزینه‌ی Maintain Orientation است در حالی که در قطعه‌ی پایین این گزینه تیک خورده است و نقطه‌ی کاری نشان داده شده در نمایه ثابت باقی مانده است.

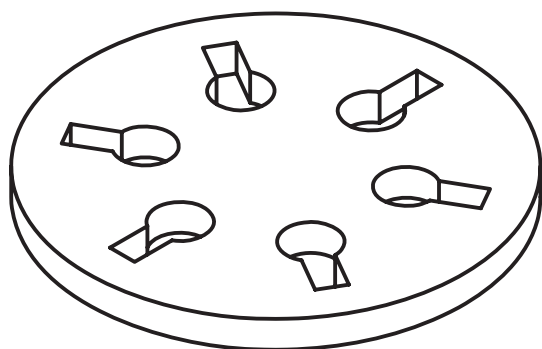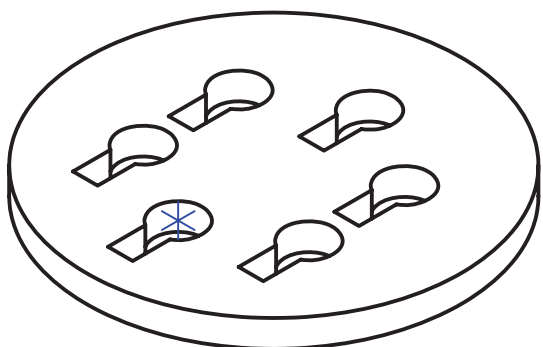

Axial یا آرایه‌ی محوری

یکی دیگر از آرایه‌های مکانیکال دسکتاپ آرایه‌ی محوری است. در این آرایه کپی‌ها حول یک محور به صورت فضایی و مارپیچ چیده می‌شوند. برای استفاده از این آرایه باید گزینه‌ی Axial را از منوی کرکره‌ای Type انتخاب کنیم. بعد از انتخاب نمایه‌های شرکت‌کننده در آرایه باید

برای تعیین زاویه‌ی بین اعضا سه گزینه در اختیار داریم:

با انتخاب دکمه‌ی تصویری سمت چپ پنجره می‌توانیم زاویه‌ی بین دو عضو متوالی را در فیلد Spacing Angle وارد کنیم.



با انتخاب دکمه‌ی تصویری وسط پنجره می‌توانیم زاویه‌ی بین اولین و آخرین عضو را در فیلد Spacing Angle وارد کنیم.



با انتخاب دکمه‌ی تصویری سمت راست پنجره می‌توانیم آرایه را به صورت کامل و ۳۶۰ درجه ایجاد کنیم.



با این دکمه نیز می‌توانیم جهت گسترش اعضا را برعکس کنیم.



نکته

چنانچه مرکز آرایه را انتخاب نکرده باشیم یا بخواهیم آن را تغییر دهیم باید از دکمه‌ی Rotation Center استفاده کنیم.

برای ثابت ماندن راستای کپی‌ها حین دوران باید گزینه‌ی Maintain Orientation را تیک بزنیم. البته قبل از آن باید با ایجاد یک نقطه‌ی کاری نقطه‌ی ثابت دوران را مشخص کنیم.

با انتخاب دکمه‌ی تصویری سمت چپ پنجره می‌توانیم زاویه‌ی بین دو عضو متوالی در صفحه‌ی عمود بر محور را در فیلد Spacing Angle وارد کنیم.

با انتخاب دکمه‌ی تصویری وسط پنجره می‌توانیم زاویه‌ی بین اولین و آخرین عضو در صفحه‌ی عمود بر محور را در فیلد Spacing Angle وارد کنیم.

با انتخاب دکمه‌ی تصویری سمت راست پنجره می‌توانیم آرایه را به صورت تعداد دور کامل تعریف کنیم.

با این دکمه نیز می‌توانیم جهت مارپیچ آرایه را برعکس کنیم. به صورت پیش‌فرض جهت مارپیچ راست‌گرد است.


ارتفاع یا فاصله‌ی عمودی بین اعضا را در فیلد Offset Height وارد می‌کنیم. فاصله‌ی عمودی به دو روش محاسبه می‌شود:

فاصله‌ی بین دو عضو متوالی؛

فاصله‌ی بین اولین و آخرین عضو؛


جهت و راستای گسترش آرایه را نیز می‌توان با دکمه‌ی تصویری برعکس کرد.

مرکز آرایه را تعیین کنیم. موضوع‌هایی که می‌توانیم از آن‌ها به عنوان مرکز آرایه استفاده کنیم عبارت‌اند از نقطه‌ی کاری، محور کاری، لبه یا سطح جانبی یک استوانه.

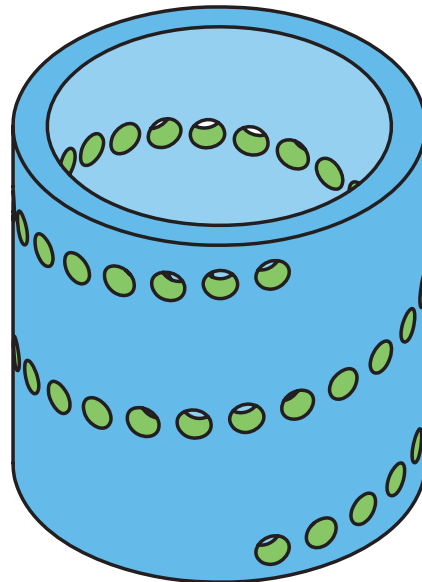

تعیین تعداد اعضای آرایه و زاویه‌ی بین آن‌ها

تعداد کل اعضای آرایه را در فیلد Instances وارد می‌کنیم. برای تعیین زاویه‌ی بین اعضا و فاصله‌ی عمودی بین آن‌ها گزینه‌های مختلفی در اختیار داریم:

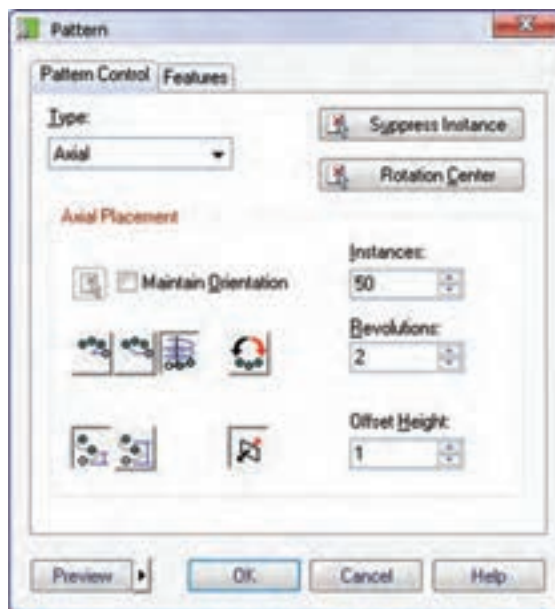


(۶۰ دقیقه)

دستور کار شماره ۴



آرایه‌ی ماتریسی

قطعه‌ی زیر را با استفاده از آرایه‌ی ماتریسی مدل‌سازی کنید.

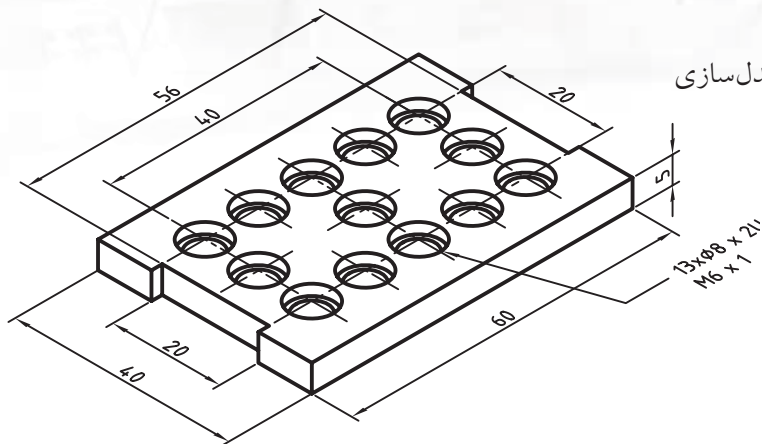

مراحل ترسیم

- اسکچ زیر را ایجاد و به پروفایل تبدیل کنید و سپس آن را قیدگذاری و اندازه‌گذاری نمایید.
- با استفاده از دستور Extrude پروفایل فوق را به اندازه‌ی ۵ میلی‌متر برجسته کنید.

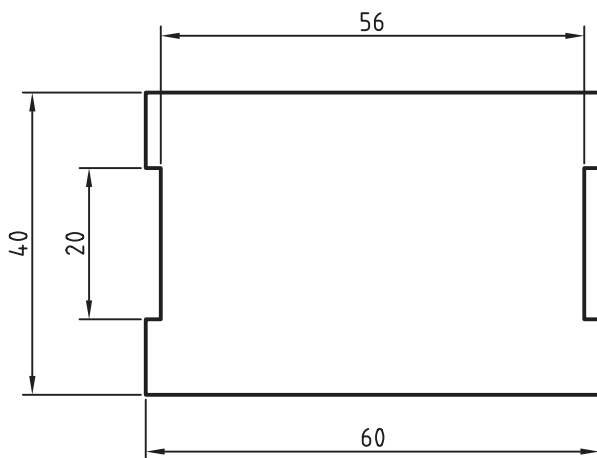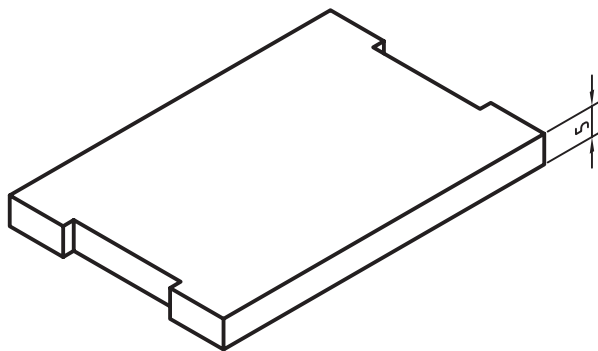


فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

۶. روی دکمه‌ی Suppress Instance کلیک کنید و دو سوراخ وسط را برای حذف کردن آن‌ها در آرایه انتخاب کنید.

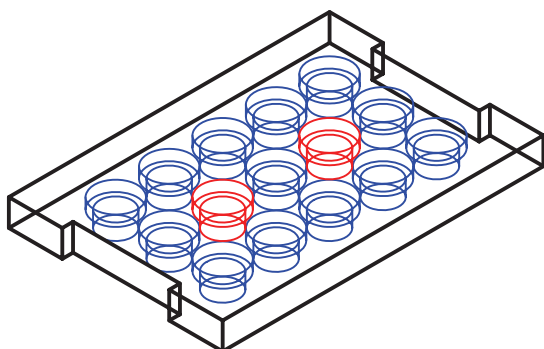


۷. پنجره‌ی Pattern را OK کنید و با استفاده از آیکن Toggle Shading/Wireframe در نوار ابزار Mechanical View مدل را در حالت سایه‌پردازی ببینید.

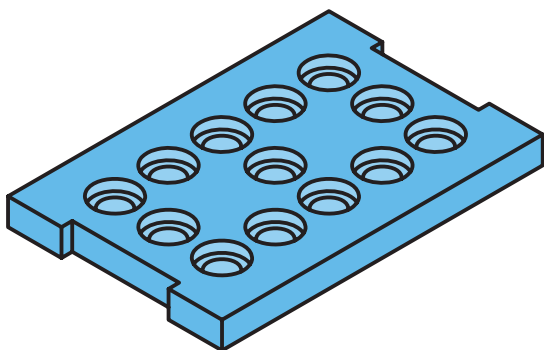


۸. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۳. یک سوراخ جای پیچ سر استوانه‌ای M6 با مشخصات $\varnothing 8 \times 2$ در گوشه‌ی مدل ایجاد کنید.

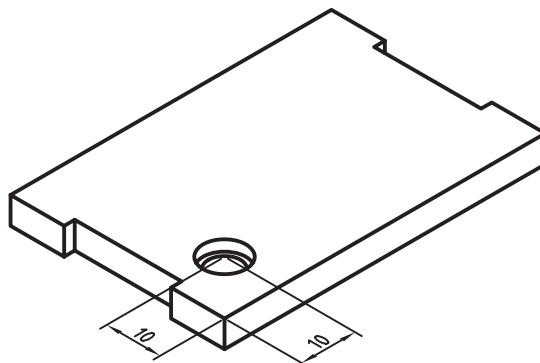

۴. روی نمایه‌ی Hole 1 در مرورگر دستکاپ راست کلیک کنید و گزینه‌ی Pattern >> Rectangular را انتخاب کنید.

۵. مشخصات زیر را در پنجره‌ی Pattern وارد کنید.

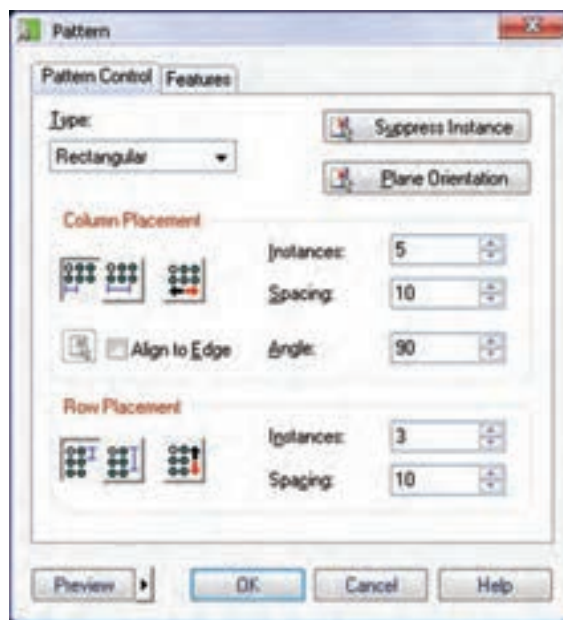






(۶۰ دقیقه)

دستورکار شماره ۵


آرایه قطبی

قطعه‌ی زیر را با استفاده از آرایه قطبی مدل‌سازی کنید.

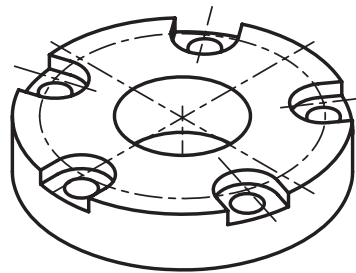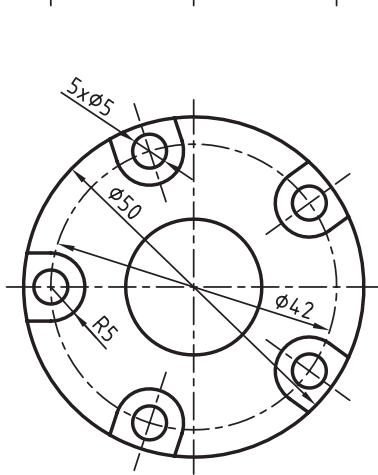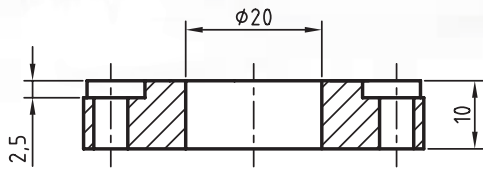

مراحل ترسیم

۱. استوانه‌ای توخالی به قطر خارجی ۵۰ و قطر داخلی ۲۰ به ارتفاع ۱۰ ایجاد کنید.

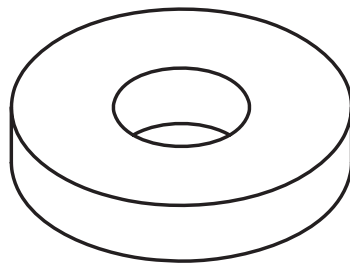

۲. سطح افقی قطعه را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید (New Sketch Plane).

فیلم آموزشی




فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید

۷. نمایه‌های ExtrusionBlind 2 و ExtrusionThru1 را در صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.
۸. بعد از انتخاب نمایه‌ها روی سطح جانبی استوانه‌ی $\varnothing 50$ کلیک کنید تا مرکز آرایه تعیین شود.
۹. تنظیمات زیر را در پنجره‌ی Pattern انجام دهید.




۱۰. پنجره‌ی Pattern را OK نمایید و با استفاده از آیکن Toggle Shading/Wireframe در نوار ابزار Mechanical View مدل را در حالت سایه‌پردازی مشاهده کنید.

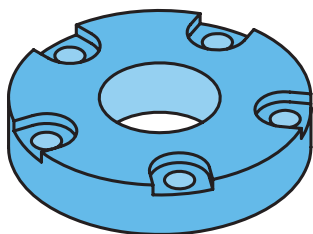


۱۱. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


۳. با استفاده از کلید میان‌بر ۹ به نمای صفحه‌ی طراحی بروید. اسکچ زیر را ایجاد و پس از تبدیل کردن آن به پروفایل، قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید (بین کمان R5 و دایره‌ی $\varnothing 20$ قید Y Value اعمال کنید).

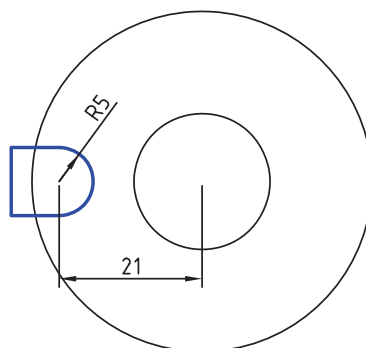

۴. با استفاده از کلید میان‌بر ۸۸ به نمای ایزومتریک بروید و با استفاده از دستور Extrude با عملکرد Cut پروفایل را ۲ میلی‌متر به سمت پایین فرورفته کنید.

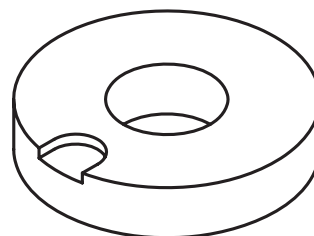

۵. در مرکز کمان R5 یک دایره به قطر ۵ میلی‌متر ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید. با استفاده از دستور Extrude با عملکرد Cut پروفایل را با حالت پایانه‌ی Through به سمت پایین فرورفته کنید. (از دستور Hole نیز می‌توانید برای این سوراخ استفاده کنید).



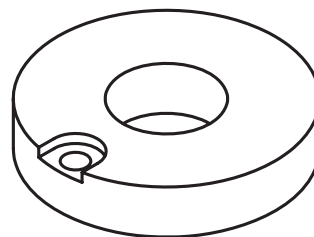


۶. دستور Polar Pattern >> Placed Features را از منوی راست کلیک اجرا کنید.

دستور کار شماره ۶

آرایه‌ی محوری

قطعه‌ی زیر را با استفاده از آرایه‌ی محوری مدل‌سازی کنید.

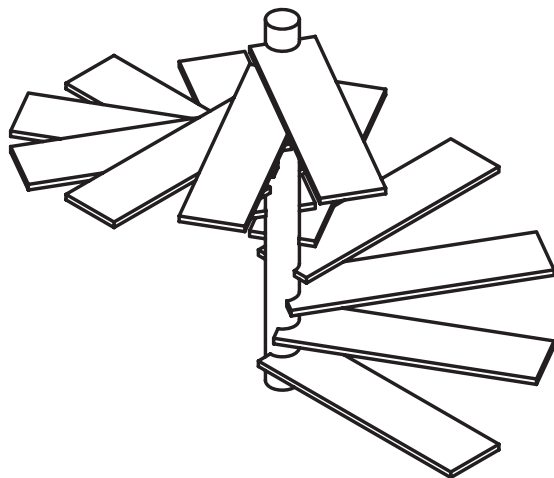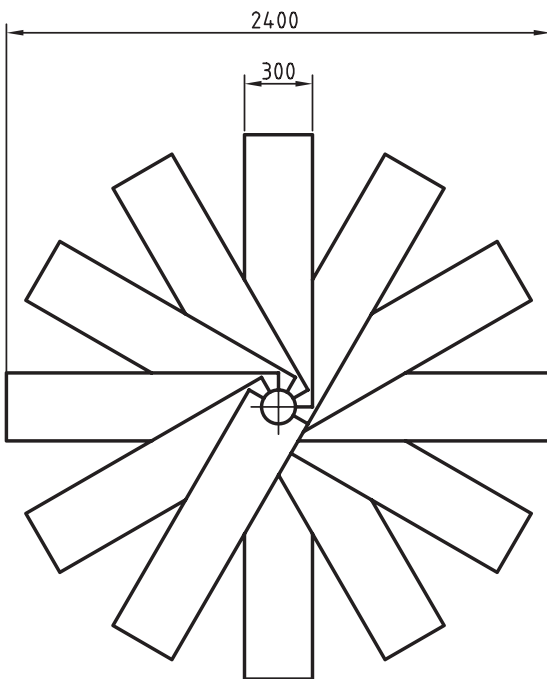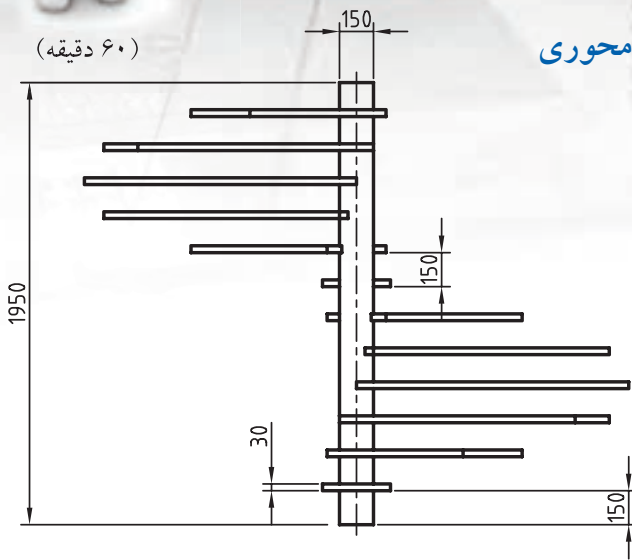

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم

۸. تنظیمات زیر را در پنجره Pattern انجام دهید.



۹. پنجره Pattern را OK نمایید و با استفاده از آیکن Toggle Shading/Wireframe در نوار ابزار Mechanical View مدل را در حالت سایه‌پردازی مشاهده کنید.

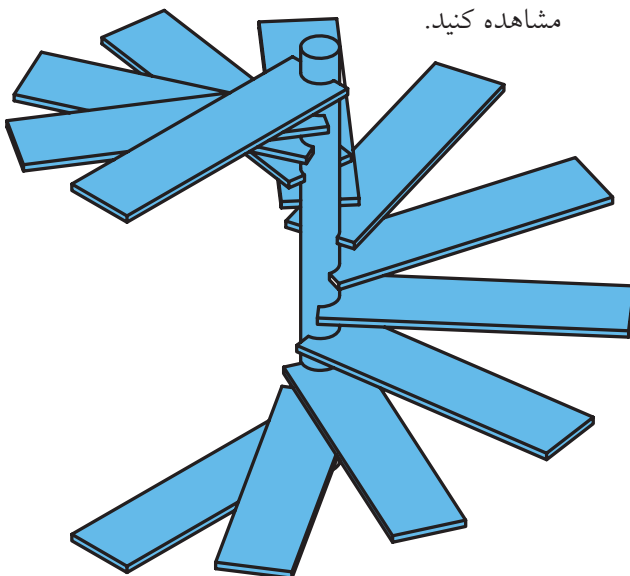


۱۰. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. استوانه‌ای به قطر ۱۵۰ و به ارتفاع ۱۹۵۰ میلی‌متر با استفاده از دستور Extrude ایجاد کنید.


۲. دستور UCS را اجرا و مختصات 0,0,150 را تایپ کنید. راستای محورها را نیز بپذیرید.

۳. دستور New Sketch Plane را اجرا و گزینه‌ی UCS را انتخاب کنید.

۴. مستطیلی به ابعاد 1200×300 ترسیم و بعد از تبدیل آن به پروفایل به صورت زیر اندازه‌گذاری کنید (بین ضلع عمودی و دایره قید X Value اعمال کنید).

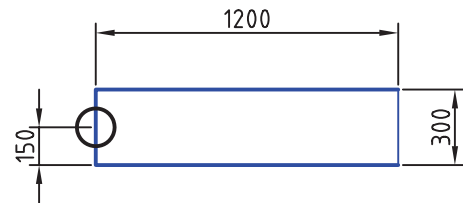

۵. با استفاده از دستور Extrude با عملکرد Join پروفایل را به اندازه‌ی ۳۰ میلی‌متر به سمت بالا برجسته کنید.

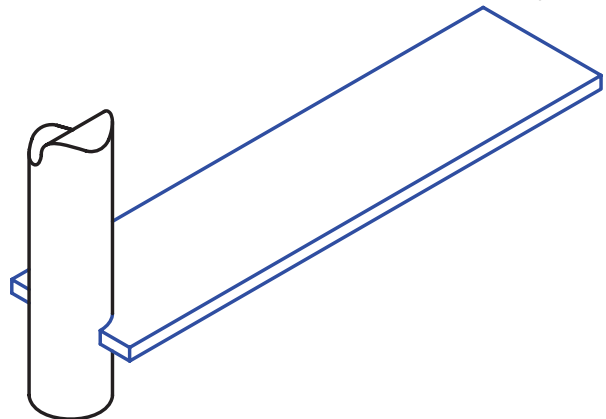


۶. روی نمایه‌ی ExtrusionBlind2 در مرورگر دسکتاپ کلیک کنید و گزینه‌ی Pattern >> Axial را انتخاب کنید.

۷. سطح جانبی استوانه را به عنوان محور آرایه انتخاب کنید.

عملیات روی نمایه‌ها

ویرایش نمایه‌ها

هر نمایه دارای نام و آیکنی در مرورگر دسکتاپ است. برای ویرایش یک نمایه ساده‌ترین روش دوبار کلیک کردن روی نام آن در مرورگر دسکتاپ است. از منوی راست کلیک روی نمایه‌ها در مرورگر دسکتاپ نیز می‌توانیم برای ویرایش نمایه یا ویرایش اسکچ تشکیل دهنده‌ی آن استفاده کنیم.

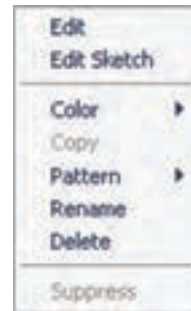

آیا می‌دانید

از منوی **Part >> Edit Feature** نیز می‌توانیم برای ویرایش همزمان نمایه و اسکچ آن در صفحه‌ی طراحی استفاده کنیم. Enter an option [Sketch/surfCut/Toolbody/select Feature] <select Feature> :

کپی کردن نمایه‌ها


می‌توانیم از یک نمایه در همان قطعه یا قطعه‌ی دیگر استفاده کنیم. نمایه‌ی کپی در صفحه‌ی طراحی جاری درج می‌شود. در حین اجرای دستور می‌توانیم با استفاده از چرخاندن و برعکس کردن، آن را در موقعیت مناسب قرار دهیم.

نکته

نمایه‌ی اصلی (Base) را نمی‌توانیم کپی کنیم.

برای کپی کردن نمایه‌ها از دستور **Part >> Copy Feature** استفاده می‌کنیم.

Select feature to be copied (from any part):
Base feature cannot be used.

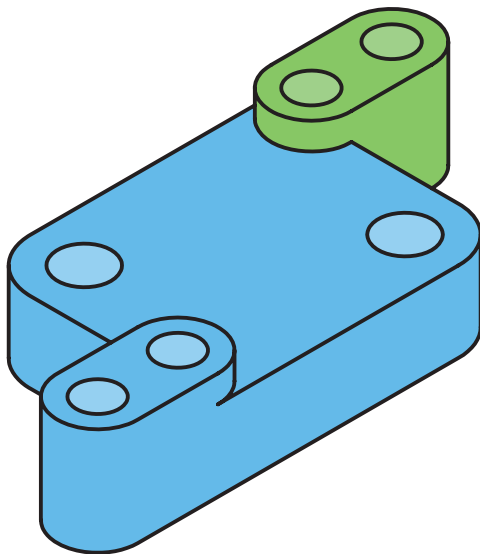

ترتیب مجدد نمایه‌ها

نمایه‌ها به همان ترتیبی که آن‌ها را می‌سازیم در مرورگر دسکتاپ قرار می‌گیرند، اما گاهی لازم است این ترتیب را تغییر دهیم. برای تغییر دادن ترتیب نمایه‌ها از دستور **Part >> Reorder Feature** استفاده می‌کنیم. با اجرای دستور


نکته

نمایه‌ای که در حال ویرایش باشد در مرورگر دسکتاپ با رنگ زرد هایلایت می‌شود. بعد از

ویرایش نمایه برای اعمال تغییرات باید از دکمه‌ی تصویری

Updated Part

در پایین مرورگر استفاده کنیم.

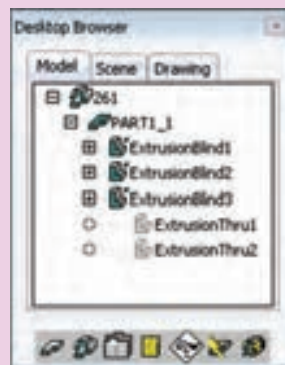


Suppress شوند در صفحه‌ی طراحی انتخاب می‌کنیم.

این دستور دو گزینه نیز دارد:

◀ **By type**: با انتخاب این گزینه پنجره‌ی تبدیلی Suppress By type ظاهر می‌شود که در آن می‌توان نوع نمایه‌هایی را که می‌خواهیم Suppress شوند انتخاب کنیم.

ابتدا نمایه‌ای که می‌خواهیم ترتیب آن را تغییر دهیم انتخاب می‌کنیم، سپس نمایه‌ی مقصد را انتخاب می‌کنیم. مثلاً در شکل سمت راست، نمایه‌ی سوراخ قبل از نمایه‌ی Extrude وسط ایجاد شده است، بنابراین روی آن تأثیری نگذاشته است. با تغییر ترتیب این دو نمایه سوراخ بلوک وسط را نیز خالی کرده است.

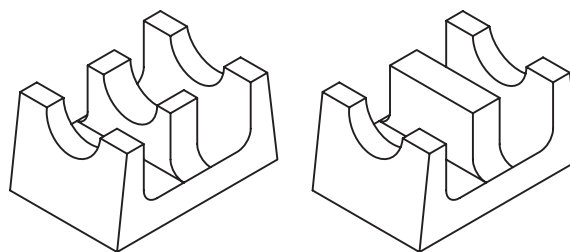


Suppress کردن نمایه‌ها

برای خنثی کردن موقت اثر نمایه‌ها از دستور Part >> Feature Suppression >> Suppress Feature استفاده می‌کنیم. با استفاده از منوی راست کلیک روی نمایه‌ها در مرورگر دسکتاپ نیز می‌توانیم آن‌ها را Suppress کنیم.



نکته

آیکن نمایه‌هایی که Suppress می‌شوند در مرورگر دسکتاپ خاکستری می‌شود.

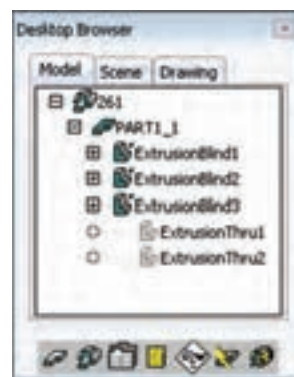


پس از اجرای دستور، نمایه‌هایی را که می‌خواهیم

انواع مختلف نمایه‌ها در سه بخش نمایه‌های موضعی (Placed Features)، نمایه‌های ترسیمی (Sketched Features) و نمایه‌های کاری (Work Features) قابل انتخاب هستند. مثلاً با انتخاب نمایه‌ی Holes اثر همه‌ی سوراخ‌ها در مدل به صورت موقت خنثی می‌شود.

اگر بخواهیم نمایه‌هایی را در قطعه‌ی فعال Suppress کنیم گزینه‌ی Active Part را انتخاب می‌کنیم. اما چنانچه نیاز باشد که در تمام قطعات نمایه‌هایی را Suppress کنیم باید گزینه‌ی All Local Parts را انتخاب کنیم. با تیک‌زدن گزینه‌ی All Except Base Feature همه‌ی نمایه‌ها بجز نمایه‌ی اصلی Suppress می‌شوند.



◀ **table**: با انتخاب این گزینه پنجره‌ی تبدیلی Table Driven Setup ظاهر می‌شود که از آن می‌توانیم برای ایجاد یک صفحه گسترده‌ی جدید یا استفاده از یک صفحه گسترده‌ی موجود برای کنترل نمایه‌هایی که می‌خواهیم Suppress شوند استفاده کنیم.

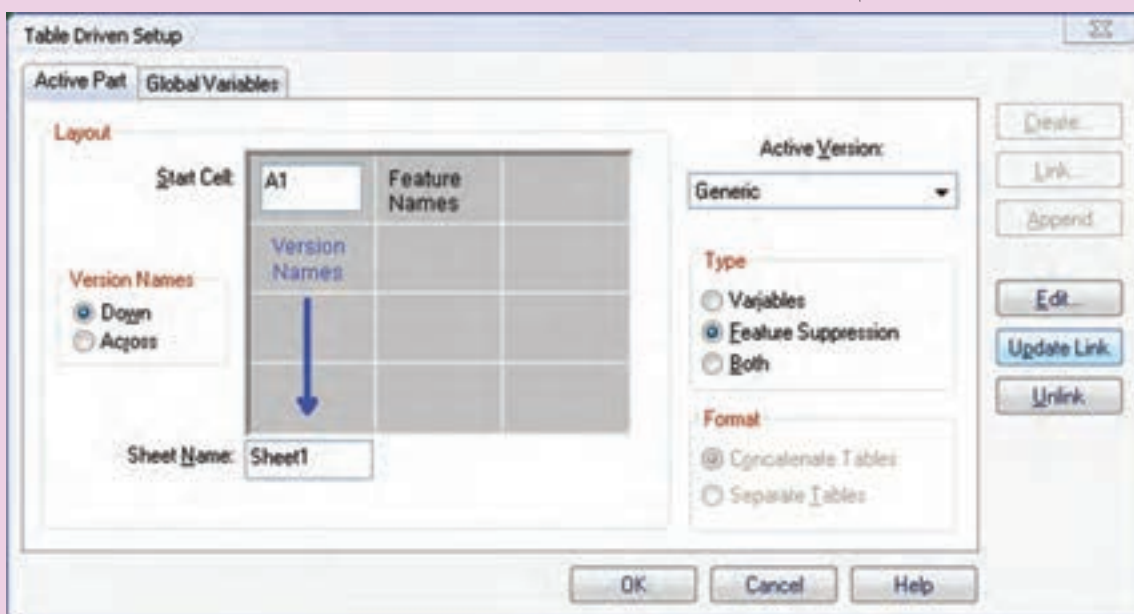

نمایه‌های Suppress شده در مرورگر دسکتاپ از دستوره‌ای Unsuppress Feature و Unsuppress By type در منوی Part >> Feature Suppression نیز می‌توانیم استفاده کنیم.

گزینه‌های دستور Suppress به صورت مستقل نیز در منوی Part >> Feature Suppression قابل دسترس هستند. برای خارج کردن نمایه‌ها از حالت Suppress علاوه بر استفاده از گزینه‌ی Unsuppress در منوی راست‌کلیک

عملیات روی قطعات

مدل‌سازی قطعات نام TOOLBODY1 و در محیط مونتاژ نام PART2 پیشنهاد می‌شود.



ایجاد یک قطعه‌ی جدید

برای ایجاد یک قطعه‌ی جدید از دستور New Part استفاده می‌کنیم. در محیط مونتاژ می‌توانیم قطعات مختلف یک مجموعه را در یک فایل ایجاد کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که همواره یکی از این قطعات فعال است و می‌توانیم روی آن کار کنیم.

ایجاد قطعه‌ی جدید

New Part

Menu: Part⇒Part⇒New Part

Tool bar: Part Modeling⇒New Part



Righth: New Part

Command: AMNEW

```
Select an object or enter new part name <TOOLBODY1>:  
Select an object or enter new part name <PART2>:
```

تبدیل مدل‌های صلب اتوکد به قطعات جدید

مدل‌های صلبی که در اتوکد ساخته می‌شوند پارامتریک نیست اما در مکانیکال دسکتاپ می‌توانیم از آن‌ها در ترکیب با قطعات پارامتریک استفاده کنیم. برای تبدیل مدل‌های صلب به یک قطعه‌ی جدید ابتدا آن را در محیط طراحی وارد می‌کنیم. برای این کار می‌توانیم از دستوره‌ای ویندوزی Cut، Copy و Paste در منوی Edit استفاده کنیم.


از دستور New Part برای تبدیل مدل‌های صلب اتوکد به قطعه‌ی جدید استفاده می‌کنیم. پس از اجرای دستور مدل صلب مورد نظر را انتخاب و سپس نامی برای

بعد از اجرای دستور باید نامی برای قطعه تایپ کنیم یا نام پیش فرضی را که پیشنهاد می‌شود بپذیریم. در محیط



نکته

با کلیک کردن روی نام قطعات در مرورگر دسکتاپ آن قطعه در صفحه‌ی طراحی به صورت خط‌چین برجسته می‌شود.

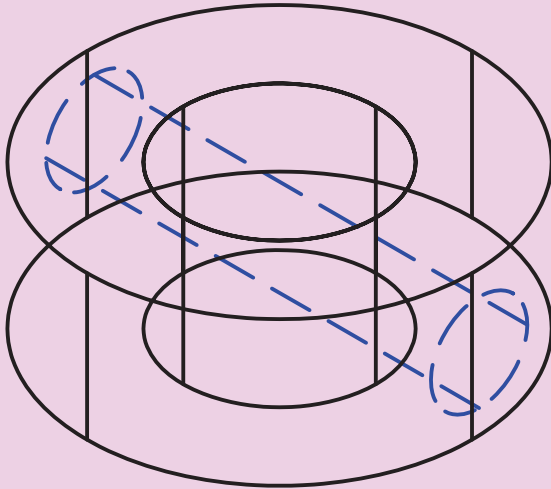

با استفاده از دستور `Part >> Part >> Show Active Part` نیز می‌توانیم قطعه‌ی فعال را در صفحه‌ی طراحی مشاهده کنیم.

برای فعال کردن یک قطعه کافی است در مرورگر دسکتاپ روی آن دوبار کلیک کنیم یا منوی `Part >> Part >> Activate Part` را به‌کار ببریم و قطعه‌ی مورد نظر را در صفحه‌ی طراحی انتخاب کنیم. برای مشاهده‌ی صفحه‌ی طراحی جاری نیز از گزینه‌ی `Sketchplane` در همین دستور استفاده می‌کنیم.

Enter an option [Sketchplane/
Part] <Part>: S
Parametric

آیا می‌دانید



بعد از نمایش صفحه‌ی طراحی جاری به همراه راستای محورها پارامتریک بودن یا غیر پارامتریک بودن آن صفحه نیز در خط فرمان اعلام می‌شود.


قطعه‌ی جدید تعیین کنیم.

این دستور از منوی `Part >> Part >> Convert Solid New Part` نیز قابل دسترس است.



چنانچه بیش از یک مدل صلب در اختیار داشته باشیم می‌توانیم از منوی `Part >> Part >> Convert Solid Multiple Parts` استفاده کنیم. پس از اجرای این دستور گزینه‌های زیر را در اختیار خواهیم داشت:

Enter an option [Local solids/
External references] <Local solids>:

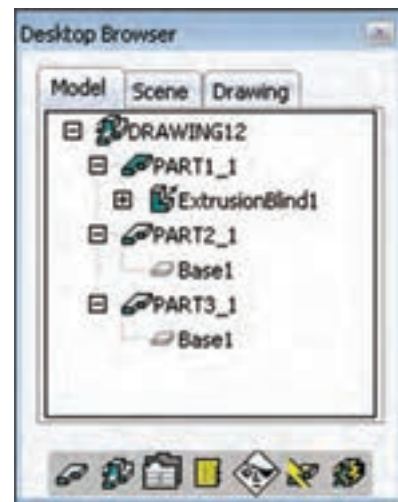- ◀ **Local solids**: زمانی از این گزینه استفاده می‌شود که مدل‌های صلب در صفحه‌ی طراحی موجود باشد.
- ◀ **External references**: چنانچه از مدل‌های صلب به صورت مراجع خارجی استفاده کرده باشیم از این گزینه استفاده می‌کنیم.




تعیین قطعه‌ی فعال

همزمان نمی‌توانیم بیش از یک قطعه‌ی فعال داشته باشیم. آیکن قطعه‌ی فعال در مرورگر دسکتاپ به صورت پررنگ () است، در صورتی که قطعات غیرفعال به صورت کم رنگ () نمایش داده می‌شود.

ایجاد یک تصویر آینه‌ای از قطعات

دستور اتوکدی Mirror برای ایجاد تصویر آینه‌ای از قطعات کارایی ندارد و برای این منظور باید از دستور Mirror Part استفاده کنیم.

◀ **Replace instances**: این گزینه موجب جایگزین شدن تصویر آینه‌ای قطعه با قطعه‌ی انتخاب شده می‌شود و قطعه‌ی جدیدی ایجاد نمی‌شود.

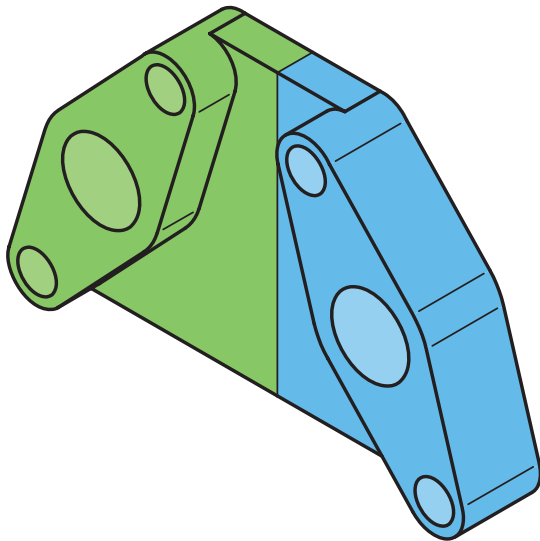

تقسیم یک قطعه به دو بخش

برای تقسیم قطعه‌ی جاری به دو بخش مجزا که هر کدام یک قطعه‌ی مستقل باشند از این دستور استفاده می‌کنیم. جدا کننده‌ی دو قطعه می‌تواند یک خط جدا کننده (Split Line) یک صفحه‌ی کاری یا یکی از سطوح تخت قطعه باشد.

تقسیم یک قطعه به دو بخش مجزا

Part Split

Menu: Part⇒Placed Features⇒ Part Split

Tool bar: Part Modeling⇒ Part Split 

Rigth: Placed Features⇒ Part Split

Command: AMPARTSPLIT

Select planar face, work plane, or split line for split:

ایجاد یک تصویر آینه‌ای از قطعات Mirror Part

Menu: Part⇒Part⇒Mirror Part

Tool bar: Part Modeling⇒Mirror Part 

Rigth: Part⇒Mirror Part

Command: AMMIRROR

```
Select part to mirror:  
Select planar face to mirror  
about or [Line]:  
Enter an option [Create new part/  
Replace instances] <Create new  
part>:  
Enter new part name <PART2>:
```

بعد از اجرای دستور باید قطعه‌ی مورد نظر را انتخاب کنیم. سپس با انتخاب یک سطح تخت مدل صفحه‌ی تقارن را انتخاب کنیم. در این مرحله می‌توانیم از گزینه‌ی Line برای ترسیم محور تقارن در صفحه‌ی طراحی جاری استفاده کنیم. برای ایجاد تصویر آینه‌ای دو گزینه در اختیار ما می‌گذارد:

◀ **Create new part**: ایجاد قطعه‌ی جدید. بعد از انتخاب این گزینه باید نام قطعه را تعیین کنیم یا نام پیش فرض PART2 را بپذیریم.



البته چنانچه در محیط Part Modeling باشیم قطعه‌ی جدیدی ایجاد نمی‌شود و تصویر آینه‌ای به صورت یک قطعه‌ی فرعی (Toolbody) افزوده می‌شود.


بررسی مراحل مدل‌سازی یک قطعه

برای کنترل، بررسی و تصحیح خطاهای مدل‌سازی در روند تولید یک قطعه از دستور Replay استفاده می‌کنیم. با استفاده از این دستور می‌توانیم تمامی مراحل مختلفی که در ایجاد قطعه استفاده کرده‌ایم مرحله به مرحله مشاهده و بررسی کنیم.

بررسی مراحل مدل‌سازی یک قطعه

Replay

Menu: Part ⇒ Part ⇒ Replay

Tool bar: Part Modeling ⇒ Feature Replay 

Rigth: Part ⇒ Rplay

Command: AMREPLAY

Select part to replay or <PART1>:
Enter an option [Display/Exit/
Next/Size/Truncate] <Next>:

بعد از اجرای دستور، قطعه‌ای را که می‌خواهیم مراحل ساخت آن بررسی شود انتخاب می‌کنیم یا با زدن دکمه‌ی ایتر PART1 را انتخاب کنیم. سپس با زدن ایترهای پشت سر هم مراحل مختلف را در صفحه‌ی طراحی مشاهده می‌کنیم.

آیا می‌دانید



گزینه‌های این دستور عبارت‌اند از:





◀ **Display**: نمایش قبود هندسی بین اجزای پروفایل

◀ **Exit**: خروج از دستور


◀ **Next**: مشاهده‌ی مرحله‌ی بعدی (گزینه‌ی پیش فرض

که با زدن ایتر به صورت خودکار انتخاب می‌شود)


بعد از اجرای دستور باید عامل جدا کننده را انتخاب کنیم. سپس تعیین کنیم که کدام بخش قطعه به قطعه‌ی جدید تبدیل شود. در این مرحله باید نام قطعه‌ی جدید را تعیین کنیم یا با زدن دکمه‌ی ایتر نام پیش فرض PART2 را برای آن بپذیریم. پس از اجرای دستور، قطعه‌ی دوم در مرورگر دسکتاپ افزوده می‌شود.

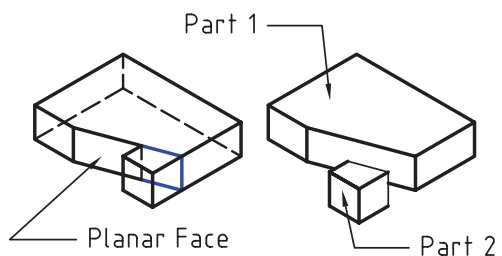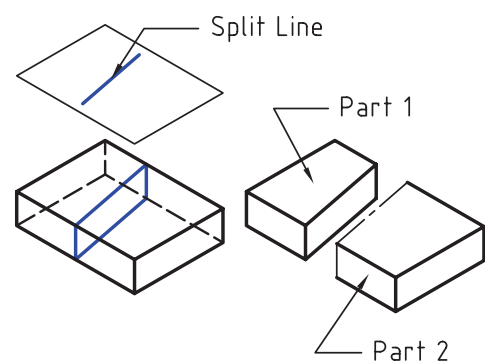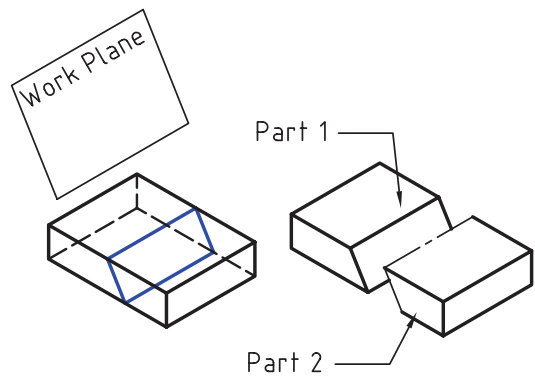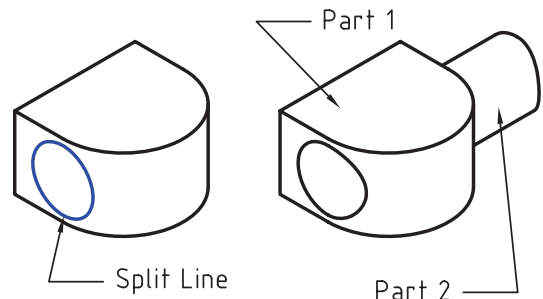


۱. ایجاد پروفایل بسته Profile1

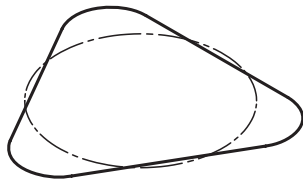


۲. برجسته کردن پروفایل ExtrusionBlind1

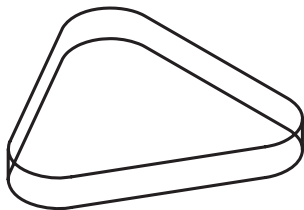

۳. تغییر صفحه‌ی طراحی Sketch Plane


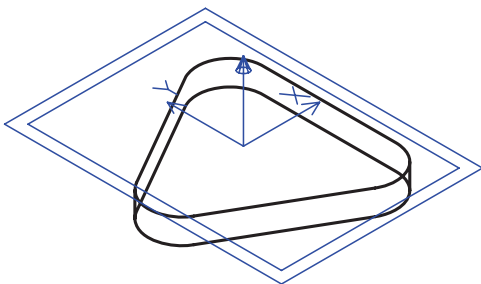


۴. ایجاد پروفایل بسته Profile2

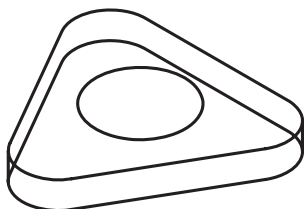


- ◀ **Size**: تغییر اندازه‌ی قیدهای هندسی
- ◀ **Truncate**: حذف همه‌ی مراحل پس از مرحله‌ی جاری
- ◀ **Suppress**: پنهان کردن همه‌ی مراحل پس از مرحله‌ی جاری
- ◀ **Unsuppress**: آزاد کردن همه‌ی مراحل پنهان‌شده


مثلاً مراحل ساخت قطعه‌ی زیر را به صورت تصویری مشاهده می‌کنیم.

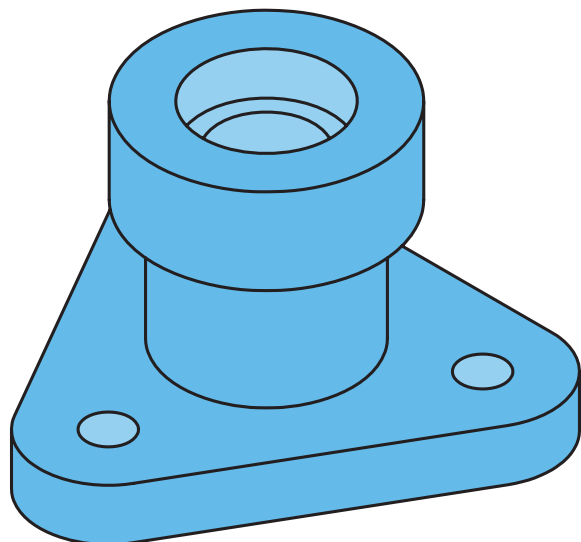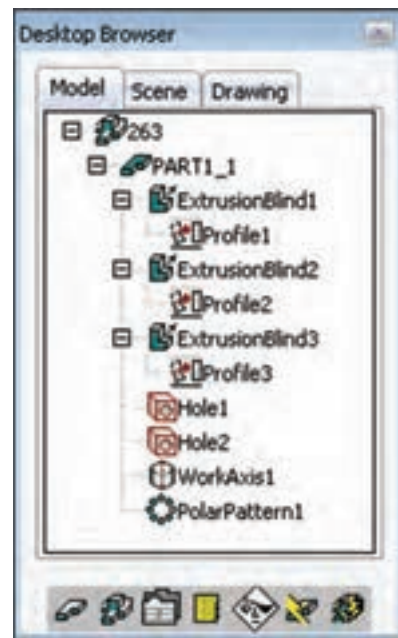


۵. برجسته کردن پروفایل ExtrusionBlind2

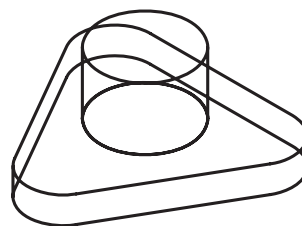


۹. ایجاد سوراخ جای پیچ سراسر استوانه ای Hole1

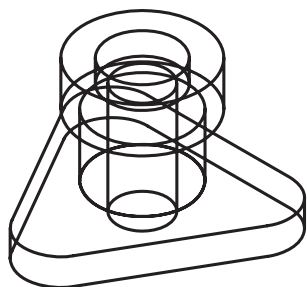


۶. تغییر صفحه‌ی طراحی Sketch Plane

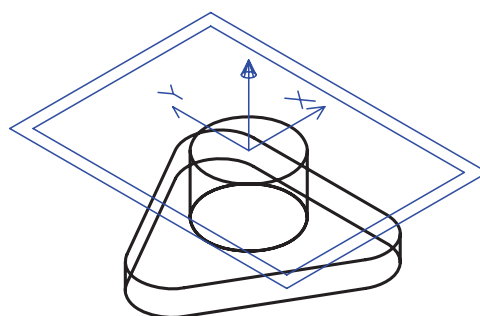


۱۰. ایجاد سوراخ ساده Hole2

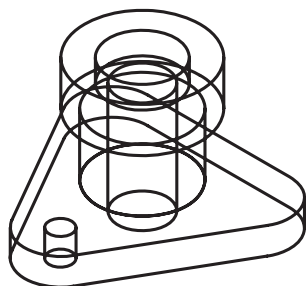


۷. ایجاد پروفایل بسته Profile3

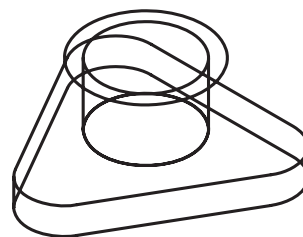


۱۱. ایجاد خودکار محور کاری WorkAxis1

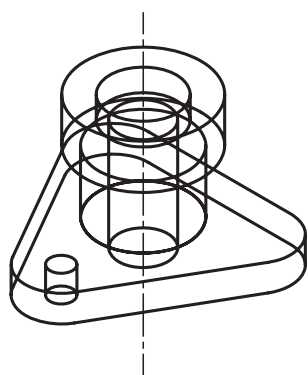

۸. برجسته کردن پروفایل ExtrusionBlind3

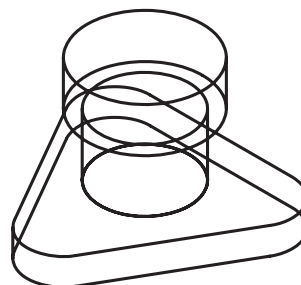

۱۲. ایجاد آرایه‌ی قطبی PolarPattern1

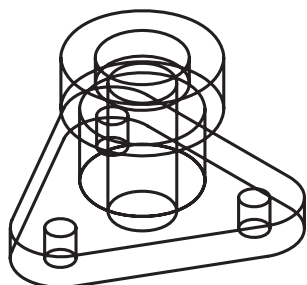

تعیین جرم و مشخصات فیزیکی قطعات

Mass Properties

Menu: Part ⇒ Part ⇒ Mass Properties

Toolbar: PartModeling ⇒ MassProperties



Righth: Part ⇒ Mass Properties

Command: AMMASSPROP

Select parts or subassemblies:

تعیین جرم و مشخصات فیزیکی قطعات

ما می‌توانیم از ابزار Mass Properties برای تعیین مشخصات فیزیکی قطعات مانند جرم و حجم و همچنین اطلاعات فنی دیگری مانند تعیین مرکز ثقل، ممان اینرسی و ... استفاده کنیم. برای این کار از دستور Mass Properties استفاده می‌کنیم.

بعد از اجرای دستور باید قطعات یا زیرمجموعه‌ها را انتخاب کنیم. آن‌گاه پنجره‌ی تبدیلی Assembly Mass Properties ظاهر می‌شود. این پنجره دارای دو زبانه است. در زبانه‌ی Setup تنظیمات مورد نظر را اعمال می‌کنیم و در زبانه‌ی Results نتایج را می‌بینیم.



برای اختصاص دادن یک متریکال به یک قطعه ابتدا آن قطعه را در فهرست قطعات انتخاب می‌کنیم و از بخش Materials Available متریکال مورد نظر را برای آن انتخاب می‌کنیم. سپس دکمه‌ی Assign Material را کلیک می‌کنیم.

آیا می‌دانید

برای افزودن یک متریکال جدید و ویرایش متریکال‌های قابل دسترس نیز از دکمه‌ی Edit Materials استفاده می‌کنیم. البته برای افزودن یک متریکال جدید باید همه‌ی مشخصات آن در دسترس باشد.

پس از اعمال تنظیمات مورد نظر در زبانه‌ی Setup به زبانه‌ی Results می‌رویم و برای محاسبه‌ی نتایج روی دکمه‌ی Calculate کلیک می‌کنیم. جرم و مشخصات فیزیکی قطعه نمایش داده می‌شود. می‌توانیم با دکمه‌ی Export Results همه‌ی نتایج را در یک فایل خارجی ذخیره کنیم.


واحدهای ورودی در بخش Input Units نمایش داده می‌شود.

واحدهای خروجی را می‌توانیم با استفاده از منوی کرکره‌ای Output Units انتخاب کنیم.

مبدأ مختصات را برای تعیین ابعاد از منوی کرکره‌ای Coordinate System انتخاب می‌کنیم. گزینه‌ی پیش فرض CG یا گرانیگاه و مرکز ثقل است اما می‌توانیم Ucs یا Wcs را نیز انتخاب کنیم.


میزان دقت یا تعداد رقم‌های اعشاری برای نمایش مشخصات را از منوی کرکره‌ای Display Precision انتخاب می‌کنیم.

در بخش Part List فهرستی از قطعات انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود. به هر یک از قطعات که می‌خواهیم مشخصات آن را تعیین کنیم باید یک متریکال اختصاص داده شود. در بخش پایین این پنجره تعدادی از مواد متداول در صنعت مانند آلومینیم، مس، فولاد و غیره فهرست شده است.

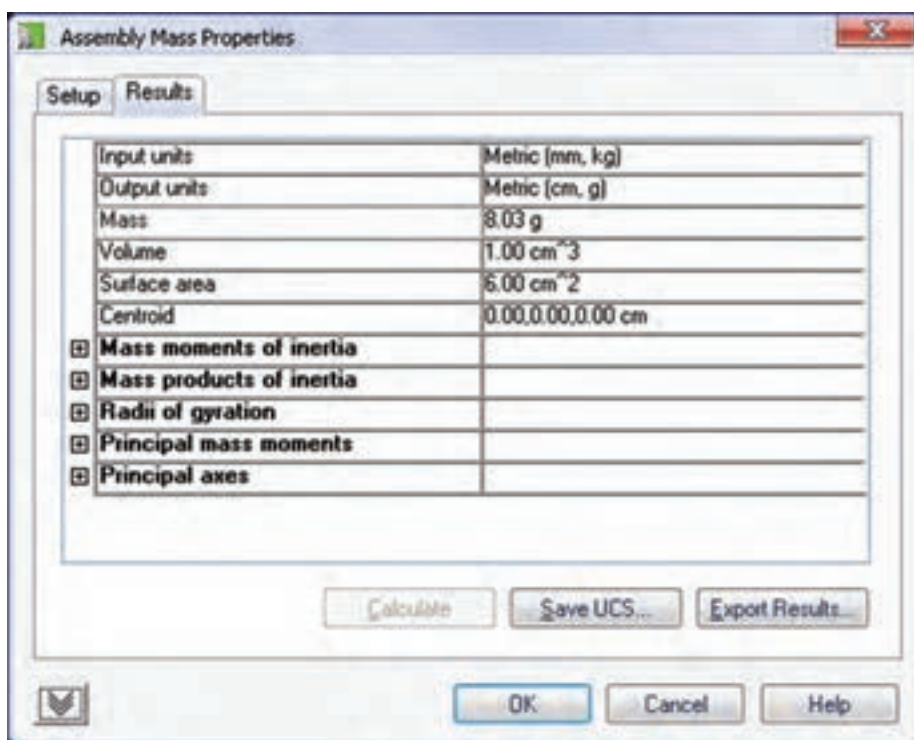

تنظیمات Options در بخش مدل‌سازی

با استفاده از دستور Part Options می‌توانیم به زبانه‌ی AM: Part دسترسی پیدا کنیم که در آن گزینه‌های مربوط به محیط مدل‌سازی نمایش داده شده است.

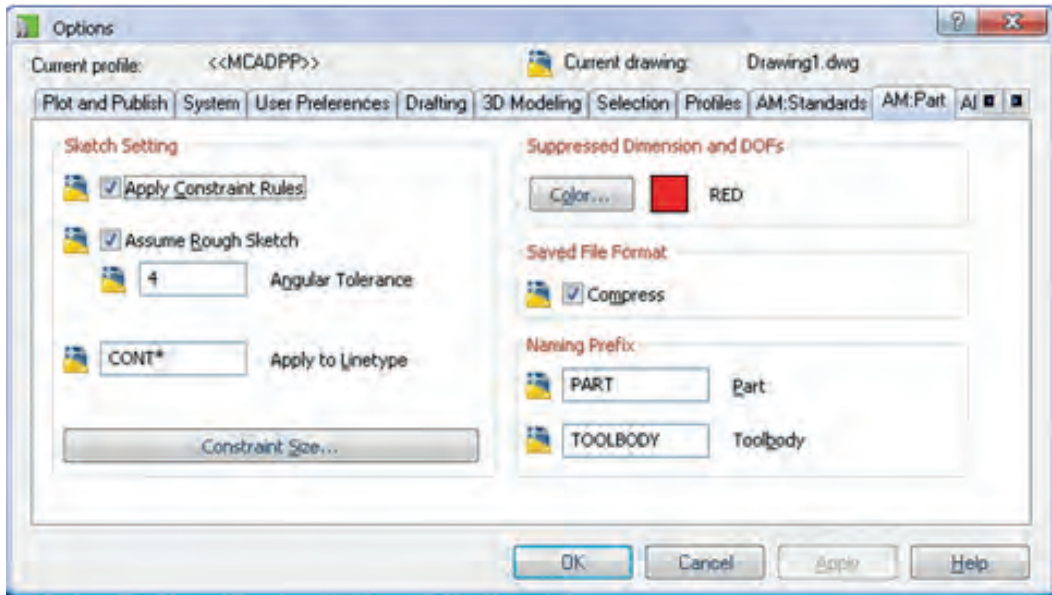

◀ **Sketch Setting**: مهم‌ترین تنظیمات این زبانه در این بخش قرار دارد:

تنظیمات قیدها مانند قیدگذاری خودکار و تولرانس زاویه اعمال شود یا خیر (Apply Constraint Rules)؛

اشکالات جزئی اسکچ‌ها هنگام تبدیل به پروفایل اصلاح شود یا خیر (Assume Rough Sketch)؛

تولرانس زاویه را تعیین کنیم (Angular Tolerance). این زاویه مقدار خطای مجاز خطوط نسبت به راستای افقی یا

عمودی را تعیین می‌کند؛

نوع خط اسکچ را مشخص کنیم (Apply to Linetype). اعمال هر نوع خطی به جز نوع خط ممتد موجب نادیده

گرفتن آن موضوعات در هنگام تبدیل به پروفایل می‌شود؛

و اندازه‌ی قیدهای هندسی را تعیین کنیم (Constraint Size).


ارزشیابی پایانی


◀ نظری

۱. در مکانیکال دسکتاپ برای شیب‌دار کردن وجوه یا دیواره‌های مدل از چه دستوری استفاده می‌کنیم.
الف) Split Face ب) Face Draft
ج) Draft Plane د) Reclaim
۲. Draft Angle یا شیب ملایمی است که به دیواره‌های قطعه می‌دهند تا به راحتی از قالب بیرون بیاید.
۳. پوسته یا Shell را تعریف کنید.
۴. جهت و راستای افزایش ضخامت پوسته در دستور Shell را چگونه تعیین می‌کنیم؟
۵. کاربرد ایجاد دنده‌ی پیچ یا حدیده و قلاویز کردن سطوح داخلی و خارجی یک استوانه چیست؟
۶. گزینه‌ی Starting Offset در دستور Thread چه کاربردی دارد؟
۷. برای تقسیم وجوه مدل از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟
الف) Face Split ب) Face Draft
ج) Part Split د) Split Line
۸. خط جدا کننده را تعریف کنید.
۹. دستور ایجاد خط جدا کننده چیست؟
۱۰. از چه دستوری برای تقسیم یک مدل به دو بخش مختلف استفاده می‌کنیم؟
الف) Face Split ب) Face Draft
ج) Part Split د) Split Line
۱۱. انواع آرایه را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
۱۲. دکمه‌ی تصویری  در آرایه‌ی ماتریسی چه کاربردی دارد.
۱۳. فاصله‌ی بین دو ردیف را در آرایه‌ی ماتریسی چگونه تعیین می‌کنیم؟

۱۴. چنانچه لازم باشد برخی از کپی‌ها در آرایه حذف شود از چه گزینه‌ای استفاده می‌کنیم؟

۱۵. برای حذف نمایه‌هایی که به اشتباه انتخاب کرده‌ایم در آرایه چگونه عمل می‌کنیم؟

۱۶. دکمه‌ی تصویری  در آرایه‌ی قطبی چه کاربردی دارد.

۱۷. دکمه‌ی تصویری  در آرایه‌ی محوری چه کاربردی دارد.

۱۸. ایجاد قطعه‌ی جدید در محیط مدل‌سازی قطعات چه تفاوتی با محیط مونتاژ دارد؟

۱۹. برای تبدیل مدل‌های صلب اتوکد به قطعات جدید در مکانیکال دسکتاپ چگونه عمل می‌کنیم؟

۲۰. چگونه متوجه می‌شویم که کدام قطعه فعال است؟

۲۱. برای کپی کردن نمایه‌ها از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟

۲۲. چگونه می‌توانیم ترتیب نمایه‌ها را تغییر دهیم؟

۲۳. چگونه متوجه می‌شویم که کدام نمایه متوقف شده است؟

۲۴. چگونه می‌توانیم نمایه‌های Suppress شده را آزاد کنیم؟

۲۵. دستور Replay چه کاربردی دارد؟

۲۶. ابزار Mass Properties در مکانیکال دسکتاپ چه تفاوتی با همین ابزار در اتوکد دارد؟

۲۷. چگونه می‌توانیم یک متریکال خاص را به یک قطعه نسبت دهیم؟

۲۸. انواع آرایه را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.

الف) آرایه‌ی ماتریسی

ب) آرایه‌ی محوری

ج) آرایه‌ی قطبی

د) همه‌ی موارد

۲۹. در آرایه‌ی ماتریسی را در فیلد Instances و فاصله‌ی بین دو ستون را در فیلد وارد می‌کنیم.

۳۰. از کدام گزینه برای تعیین زاویه‌ی بین دو عضو در آرایه‌های قطبی و محوری استفاده می‌کنیم؟



(د)



(ج)



(ب)

الف) 

۳۱. از چه موضوع‌هایی می‌توانیم به عنوان مرکز در آرایه‌ی محوری استفاده کنیم؟

الف) نقطه‌ی کاری

ب) محور کاری

ج) لبه یا سطح جانبی یک استوانه

د) همه‌ی موارد

۳۲. کدام نمایه را نمی‌توانیم کپی کنیم؟

الف) نمایه‌ی اصلی




ب) نمایه‌ی سوراخ

ج) نمایه‌های ترسیمی


د) هیچ‌کدام

عملی ◀


۱. ابتدا قطعه‌ی زیر را به صورت توپر مدل‌سازی کنید. سپس با استفاده از دستور Shell بخش فوقانی آن را به ضخامت ۲ میلی‌متر توخالی نمایید. کف قطعه باید توپر باشد (ضخامت ۱۰ میلی‌متر). (۹۰ دقیقه)

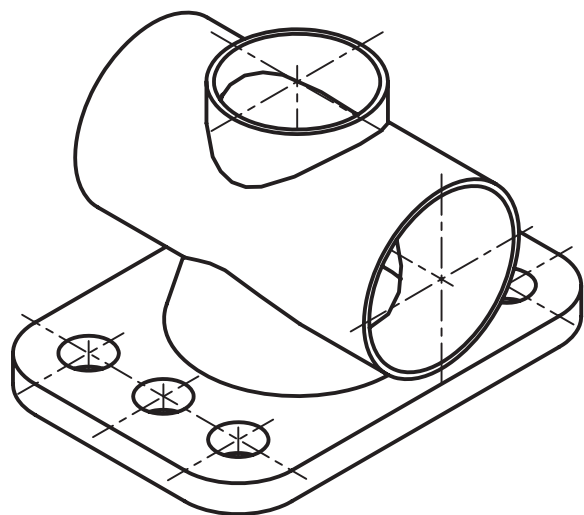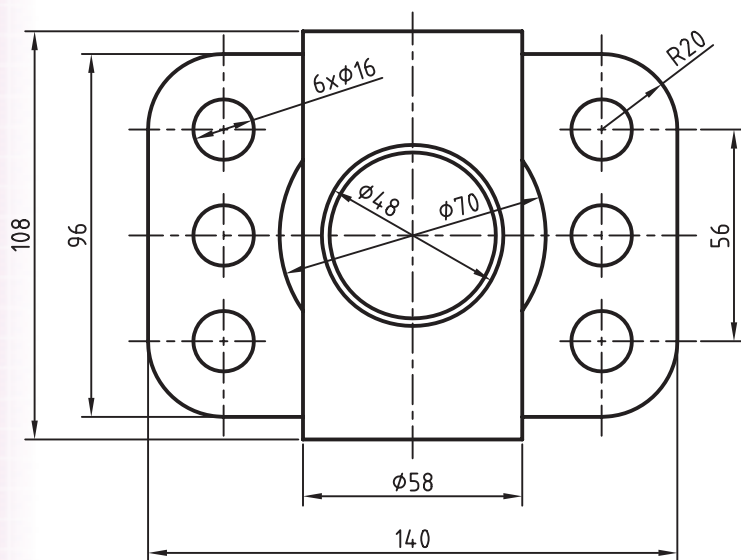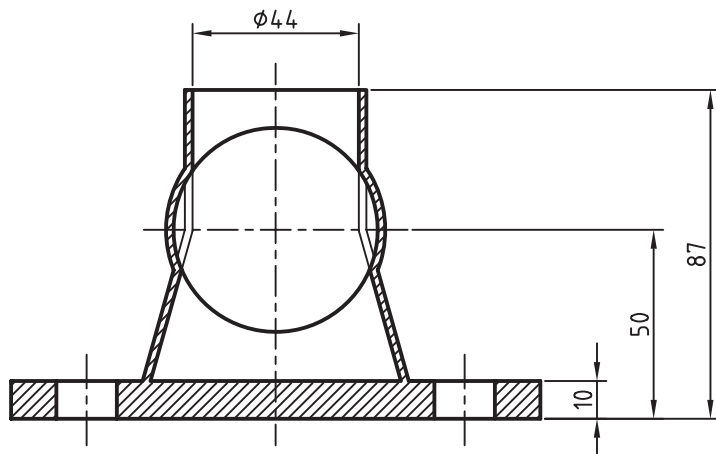




۲. پیچ سراسرآنه‌ای آلنی M24 زیر را مدل‌سازی کنید و سپس با استفاده از دستور Tread رزوه‌ی آن را ایجاد نمایید. (۶۰ دقیقه)

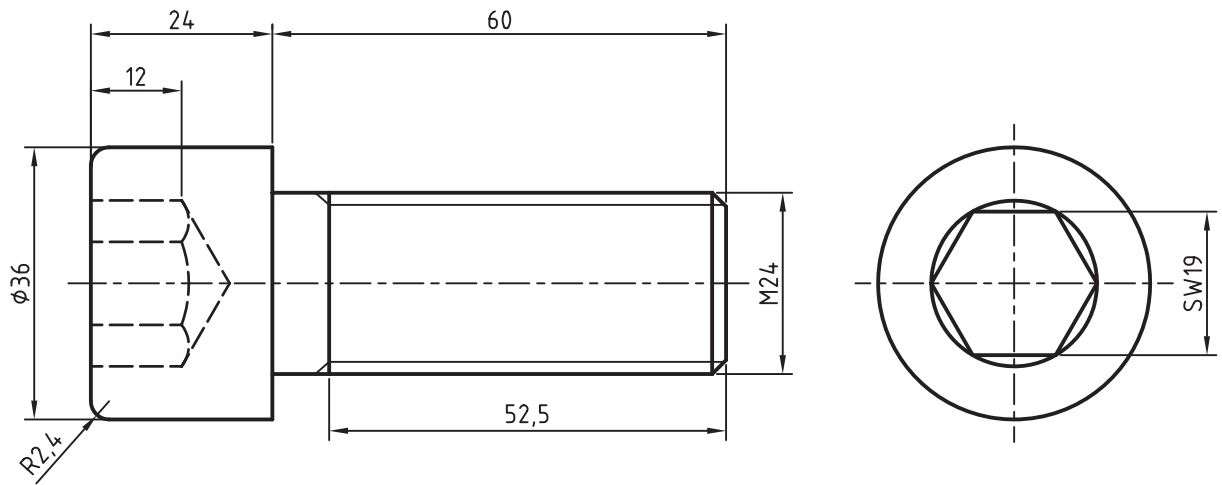



۳. ابتدا اکسترود صلیبی روی یکی از سطوح شیبدار ایجاد کنید. سپس با استفاده از کپی کردن نمایه‌ها آن را در سطح دیگر کپی نمایید. (۶۰ دقیقه)

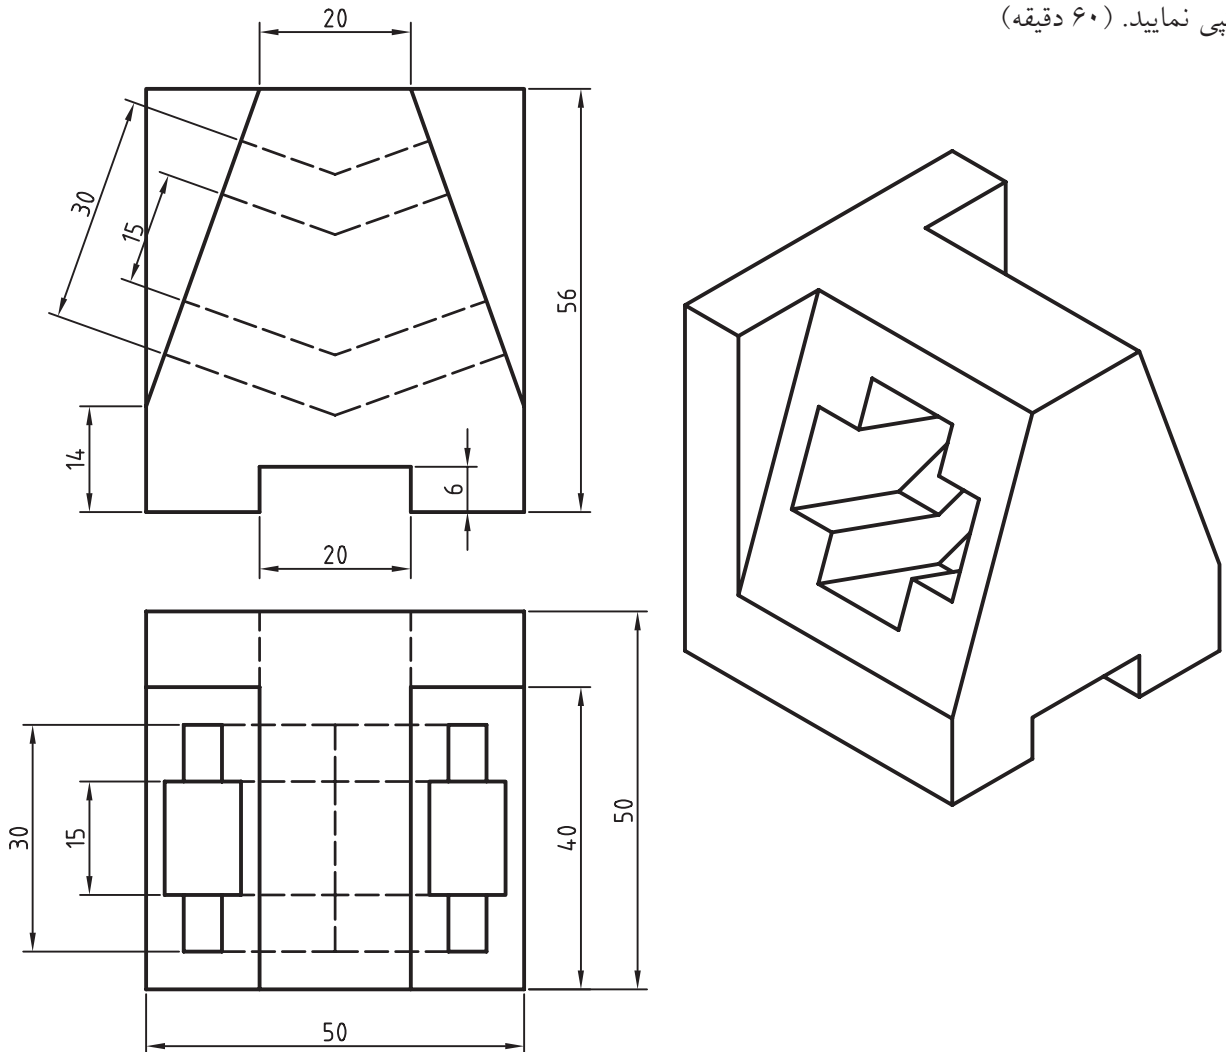


۴. قطعه‌ی زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و آرایه‌ی قطبی مدل‌سازی کنید. (۹۰ دقیقه)

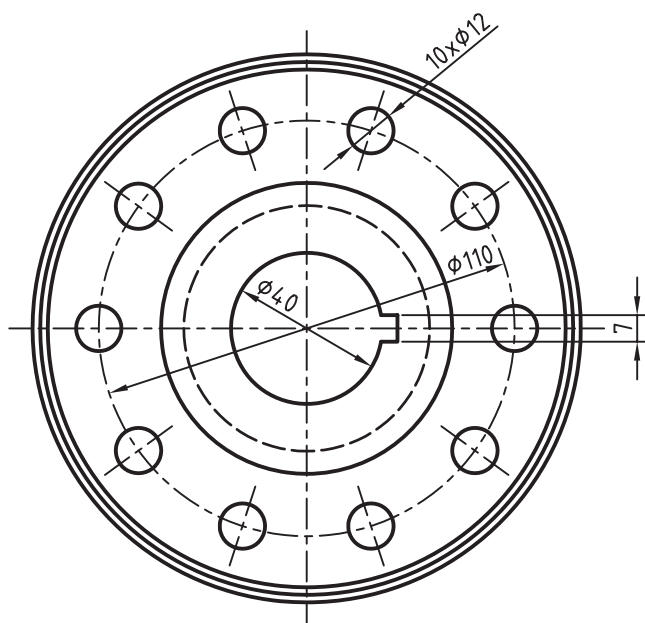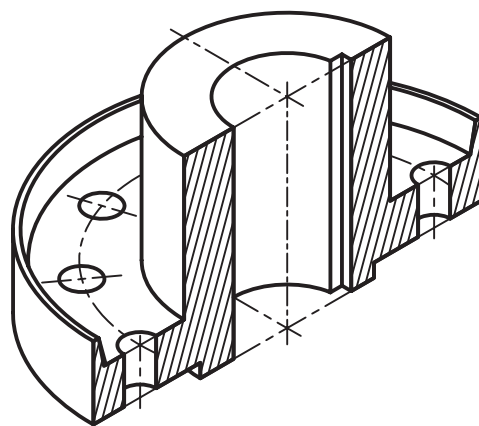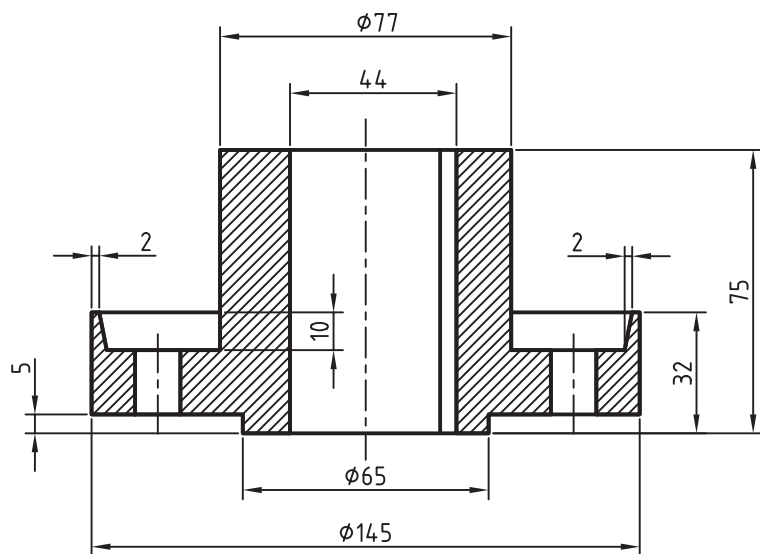


۵. ابتدا با استفاده از دستور Sweep قطعه‌ی مارپیچ زیر را مدل‌سازی کنید و سپس با استفاده از آرایه‌ی محوری تعداد ۲۴ سوراخ $\phi 6$ را در قطعه ایجاد کنید. (۹۰ دقیقه)

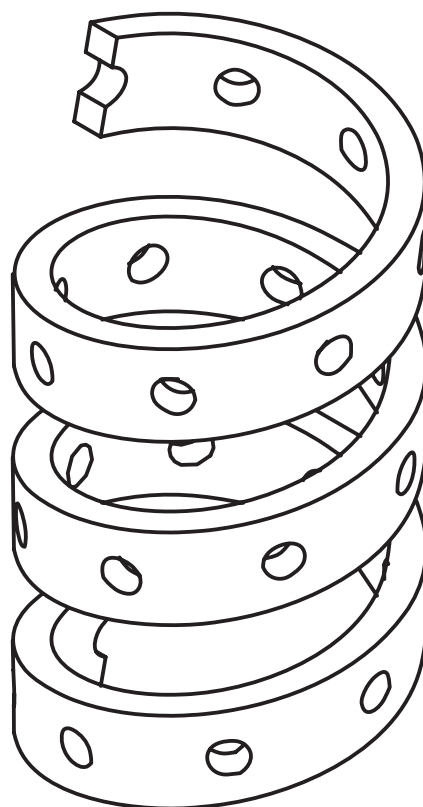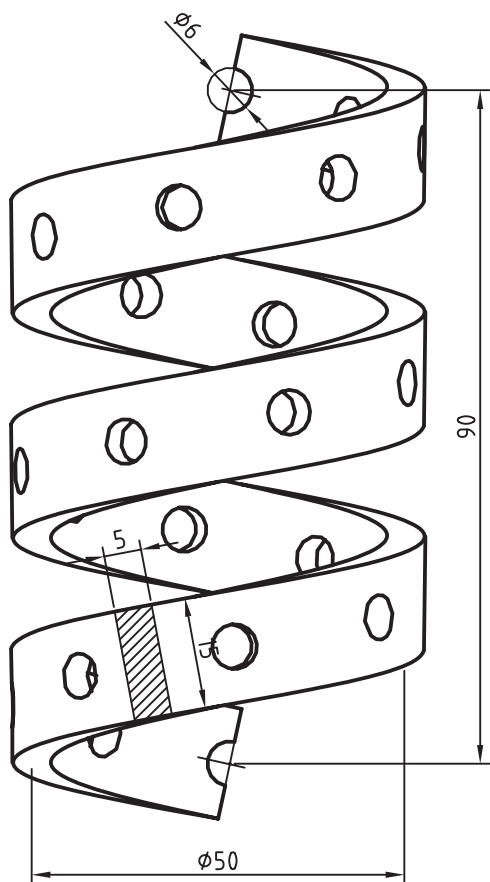


۶. سطوح نشان داده شده در قطعه‌ی زیر را ۱۰ درجه به سمت داخل شیبدار کنید. (۳۰ دقیقه)

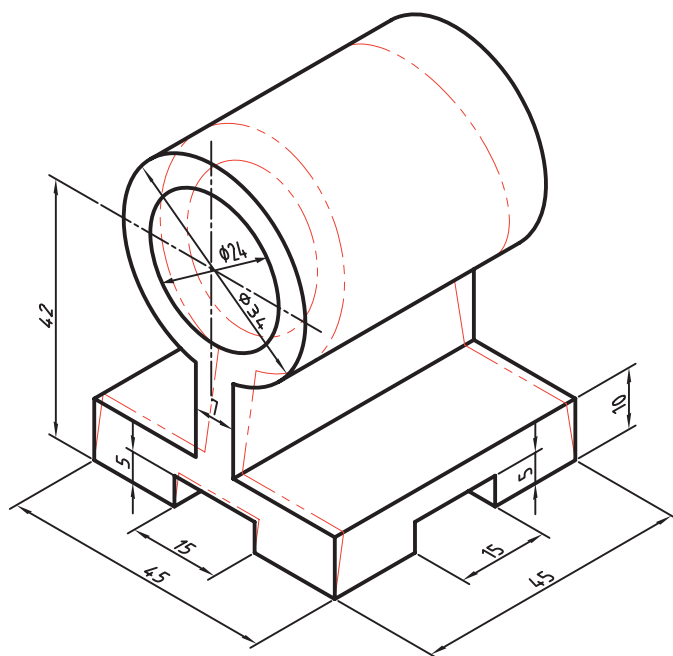

۷. مدل زیر را با استفاده از دستور Shell و با ضخامت‌های نشان داده شده توخالی کنید. (۳۰ دقیقه)

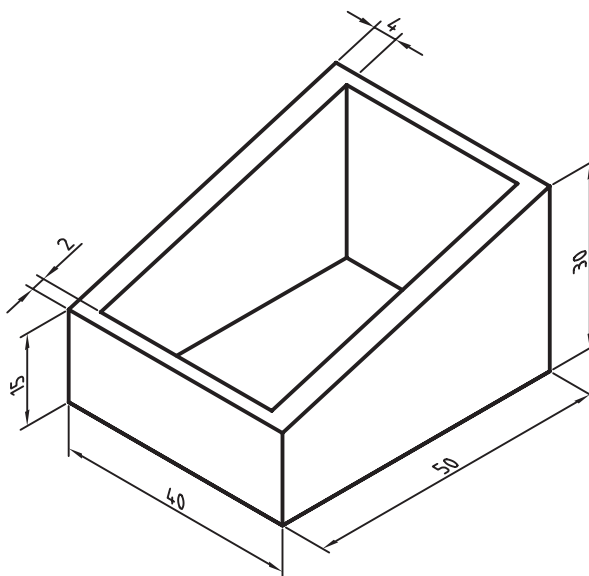


۸. قطعه‌ی زیر را بعد از مدل‌سازی با استفاده از دستور Face Draft با مشخصات نشان‌داده شده شیبدار کنید. (۳۰ دقیقه)

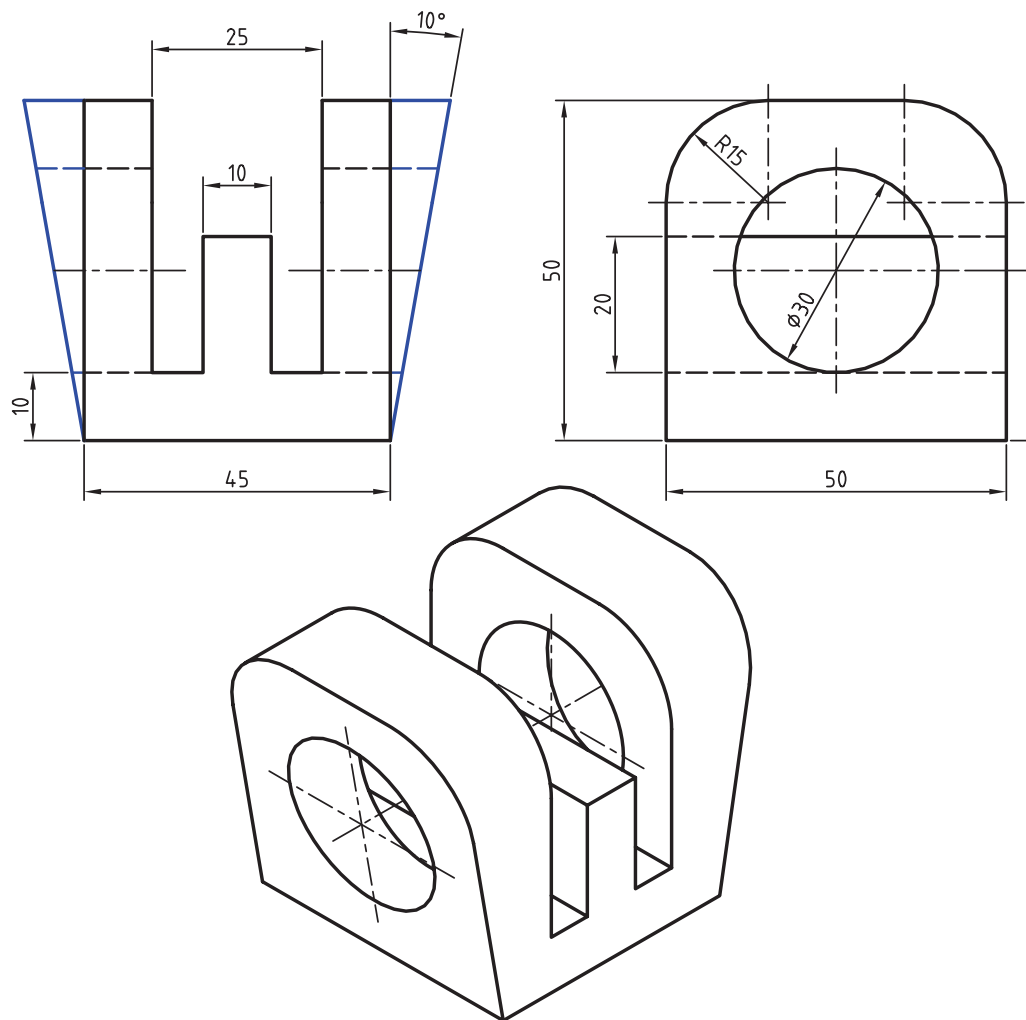


۹. با استفاده از یک جدا کننده‌ی مناسب در دستور Part Split استوانه را از مخروط در قطعه‌ی زیر جدا و به یک قطعه‌ی


جدید تبدیل کنید. (۳۰ دقیقه)

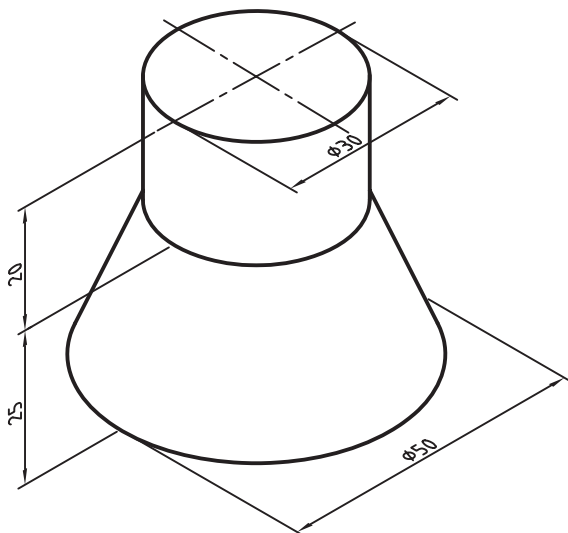

۱۰. با استفاده از آرایه‌ی ماتریسی سوراخ‌ها را در قطعه‌ی زیر ایجاد کنید. (۳۰ دقیقه)

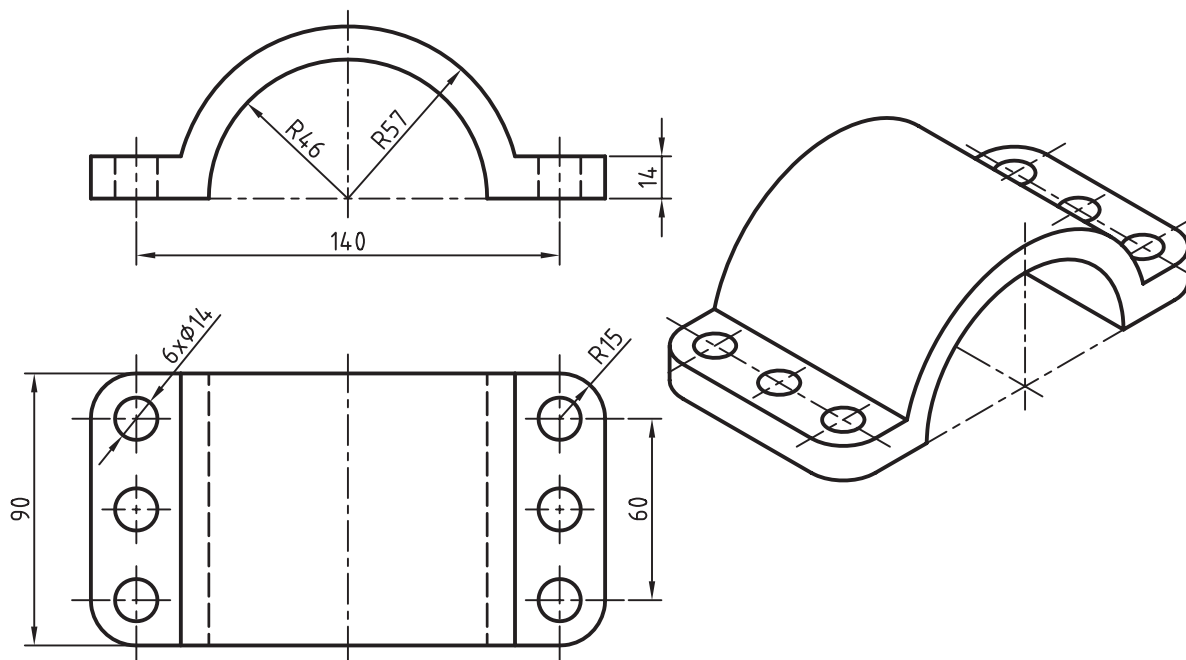

۱۱. با استفاده از آرایه‌ی قطبی قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید. (۶۰ دقیقه)

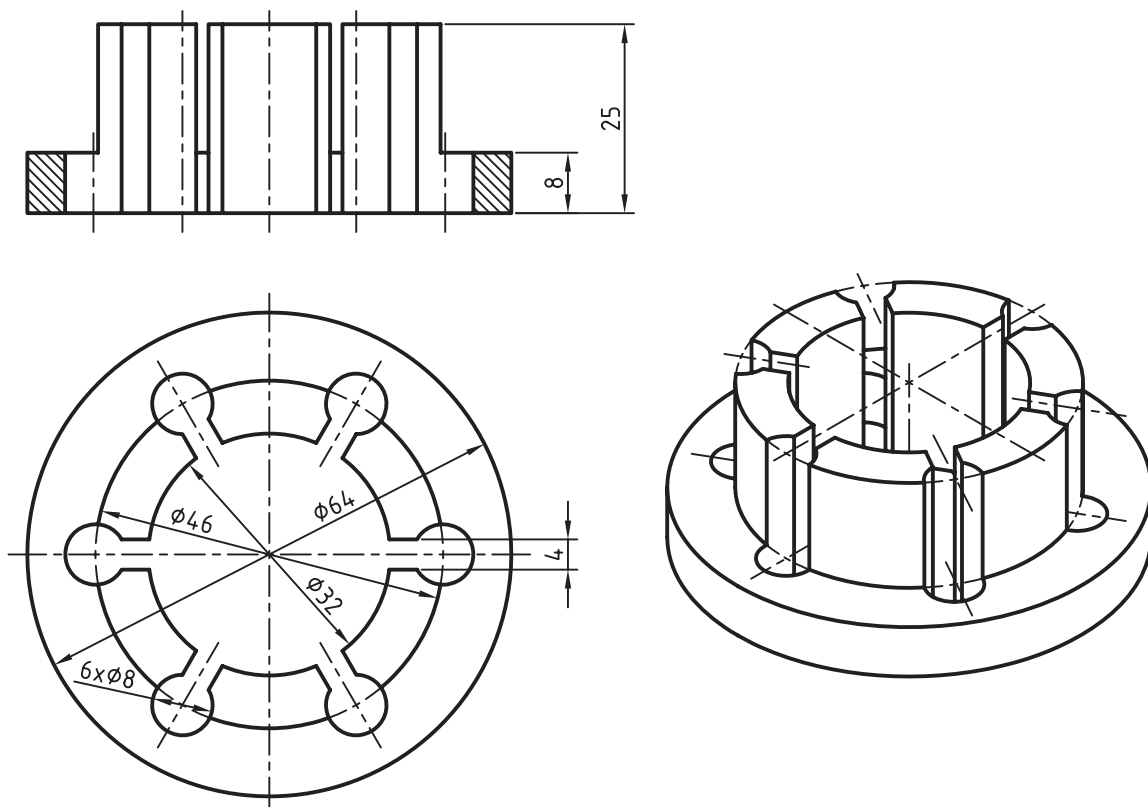

منابع

الف) فارسی

۱. مرجع آموزشی *Mechanical Desktop*، فرهاد ضرابی، تهران، دیباگران، ۱۳۸۵.
۲. مکانیکال، مظاهر علیپور و محمدرضا حسینی، آمل، نشر آنکا، ۱۳۸۸.
۳. آموزش پیشرفته طراحی و تحلیل در *Mechanical Desktop*، نیما جمشیدی و محمدرضا صفرآبادی فراهانی، تهران، عابد، ۱۳۸۸.
۴. طراحی و نقشه‌کشی به کمک رایانه، سعید آقائی و دیگران، تهران، گنج هنر، ۱۳۸۸.
۵. مرجع کامل قطعات استاندارد، محمد رضا عباسی، تهران، سهادانش، ۱۳۸۵.
۶. نقشه‌کشی صنعتی، اتو باوک و دیگران، ترجمه‌ی عبدالله ولی‌نژاد و محمد نصیری نیا، تهران، طراح، ۱۳۷۹.
۷. جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، اولریش فیشر و رویتلینگن، ترجمه‌ی عبدالله ولی‌نژاد، تهران، طراح، ۱۳۸۱.

ب) انگلیسی

1. Autodesk Mechanical Desktop 2008 Help
2. <http://www.autodesk.com/mechdesktop>

