

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# تولید سرامیک به روش پلاستیک

رشته سرامیک  
گروه مواد و فرآوری  
شاخه فنی و حرفه ای  
پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب:	تولید سرامیک به روش پلاستیک ۲۱۰۵۱۱
پدیدآورنده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأثیف:	دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:	غلامرضا امامی مبیدی، هادی بزرگ بفرویی، حمید تقی پور ارمکی، ندی دیده ور، محمود سالاریه، ناصر ضیابیان مفید (اعضای شورای برنامه ریزی)
مدیریت آماده‌سازی هنری:	غلامرضا امامی مبیدی، هادی بزرگ بفرویی، سمیرا دادستان، محمود سالاریه، شراره شادان فر، الهام صمدبین و ناصر ضیابیان مفید (اعضای گروه تأثیف)
شناسه افزوده آماده‌سازی:	دکتر مهران غفاری (ویراستار فنی) دکتر محمد محمودی (ویراستار ادبی)
نشانی سازمان:	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سیدمرتضی میرمیجیدی (رسم فنی) - فرشته حسن خانی قوام (صفحه آرا) - نسرین اصغری (عکاس) - سمیه نصری (طراح جلد)
ناشر:	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۹۱۶۱۳۸۸۳۰، دورنگار: ۹۲۶۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
چاپخانه:	وب‌گاه: <a href="http://www.irtexbook.ir">www.irtexbook.ir</a> و <a href="http://www.chap.sch.ir">www.chap.sch.ir</a>
سال انتشار و نوبت چاپ:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۵-۱۶۱۸۵۴۴۹، دورنگار: ۱۶۱۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵ شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص» چاپ دوم ۱۳۹۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

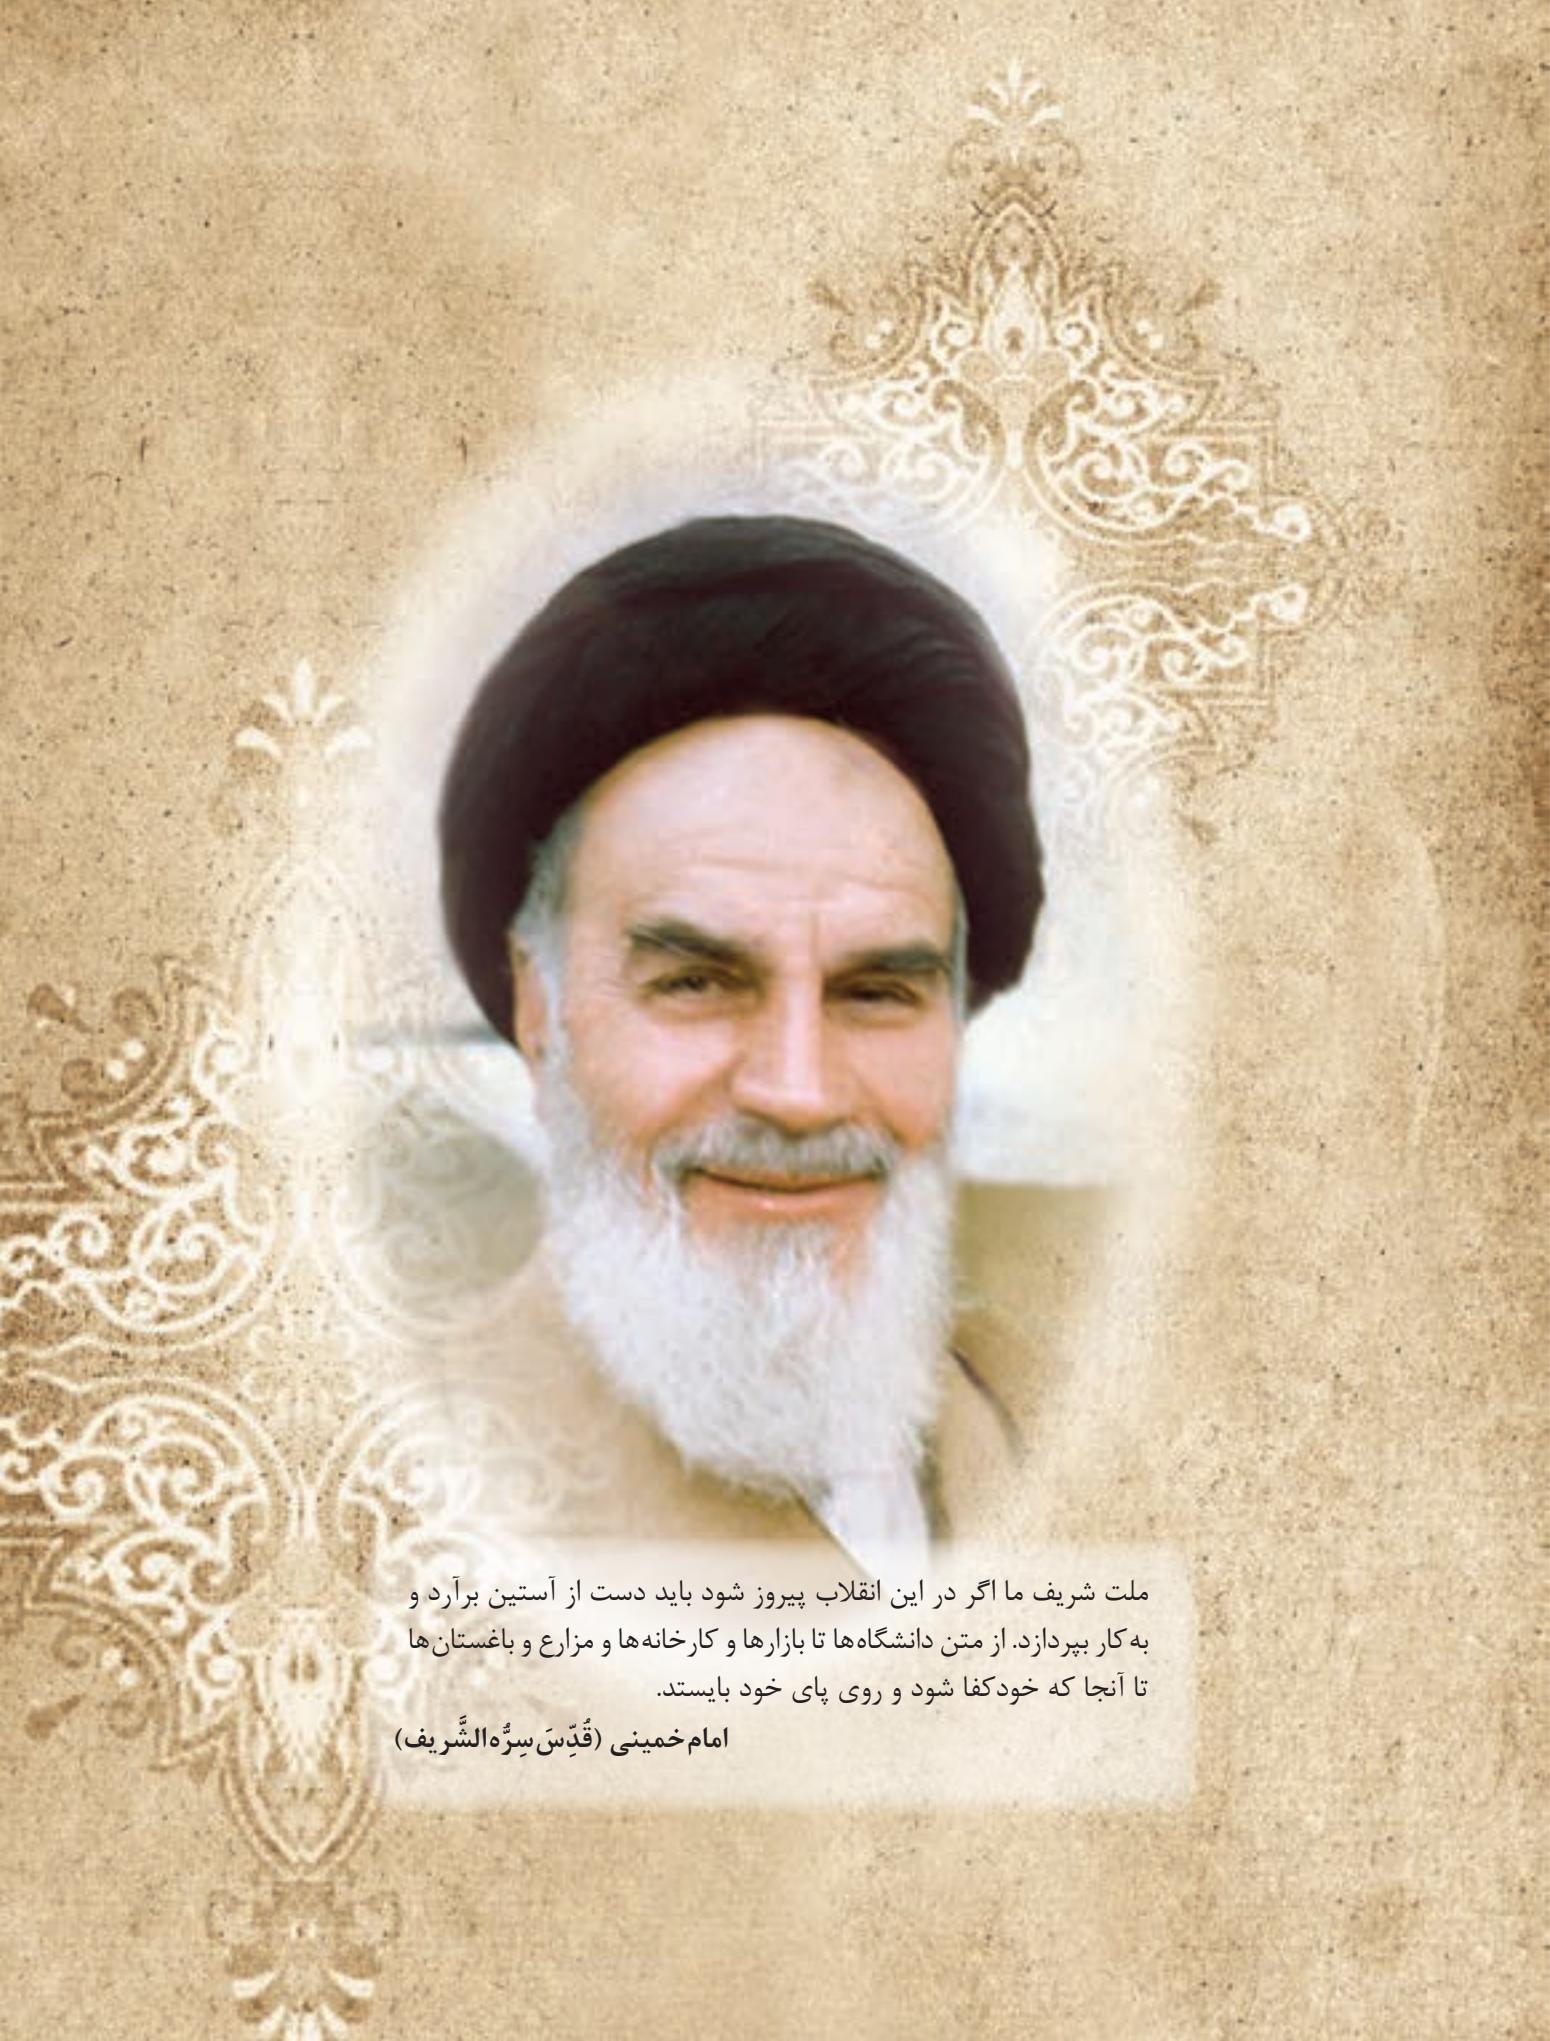

ملت شریف ما اگر در این انقلاب پیروز شود باید دست از آستین برآرد و  
به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و باغستان‌ها  
تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قَدِّسَ سِرُّهُ الشَّرِيفُ)

## فهرست

۱ .....	تعیین پلاستیسیته
۳۳ .....	شکل دهی به روش اکستروژن
۶۳ .....	شکل دهی به روش تراش
۸۷ .....	شکل دهی به روش جیگر و جولی
۱۱۵ .....	شکل دهی به روش قالب‌گیری تزریقی

## سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته سرامیک طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تالیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هر یک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است :

پودمان اول : با عنوان «تعیین پلاستیسیته» که ابتدا مفهوم پلاستیسیته و سپس به عوامل مؤثر بر پلاستیسیته اشاره شده است و در ادامه به شیوه‌های تعیین دقیق پلاستیسیته پرداخته می‌شود.

پودمان دوم : «شکل دهی به روش اکستروژن» نام دارد، که در آن مفهوم اکستروژن، کاربرد و ویژگی‌های محصولات تولیدی با این روش آموزش داده شده است و در ادامه به ابزار و تجهیزات و روش شکل دهی با این روش پرداخته می‌شود.

پودمان سوم : دارای عنوان «شکل دهی به روش تراش» است. در این پودمان ابتدا روش تراش و کاربرد آن آموزش داده شده و در ادامه، مکانیزم و مراحل شکل دهی با این روش شرح داده است.

پودمان چهارم : «شکل دهی به روش جیگر و جولی» نام دارد. ابتدا تاریخچه دستگاه و اجزای جیگر و جولی شرح داده شده و در ادامه، روش شکل دهی با استفاده از دستگاه رولر آموزش داده شده است.

پودمان پنجم : با عنوان «شکل دهی به روش قالب گیری تزریقی» می‌باشد که در آن، هنرجویان ابتدا با محصولات دستگاه قالب گیری تزریقی و اجزای آن آشنا می‌شوند و سپس مکانیزم و مراحل شکل دهی این روش آورده شده است.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

## سخنی با هنرجویان عزیز

شایستگی در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قلبی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی – حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

۱. شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی تعیین پلاستیسیته
  ۲. شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
  ۳. شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
  ۴. شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأثیف کتاب‌های درسی هر رشته است.
- این کتاب دومن کتاب کارگاهی است که ویژه رشته سرامیک تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی تولید سرامیک به روش پلاستیک شامل پنج بودمان است و هر بودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از جند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر بودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر بودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر بودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما، امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی، کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی [www.tvoecd.medu.ir](http://www.tvoecd.medu.ir) می‌توانید از عنایین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی

و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش بینند، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان را در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.


امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



## فصل ۱

### تعیین پلاستیسیته

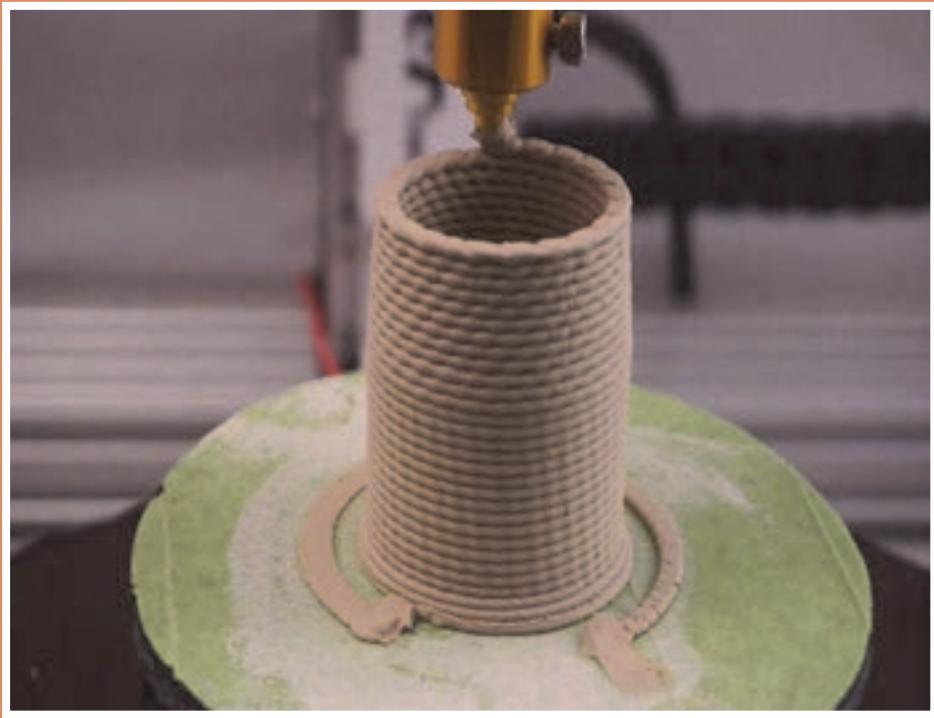

از جمله ویژگی‌های مهم برای شکل دهی و تولید انواع محصولات قابلیت شکل‌پذیری (پلاستیسیته) است؛ بنابراین پلاستیسیته مورد نیاز برای تولید محصولات مختلف با توجه به نوع محصول و روش شکل دهی آن متفاوت است. برای تعیین پلاستیسیته آزمون‌های زیادی پیشنهاد شده است. متداول‌ترین این آزمون‌ها بر اساس اندازه‌گیری مقدار رطوبت لازم برای ایجاد پلاستیسیته است.

## واحد یادگیری ۱

### شاپیستگی تعیین پلاستیسیته

#### شاپیستگی تعیین پلاستیسیته و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شاپیستگی فراگیری دانش و مهارت تعیین پلاستیسیته به روش های مختلف است که در تولید سرامیک ها به روش پلاستیک مورد توجه قرار دارد. بررسی عوامل موثر بر پلاستیسیته رس و همچنین تعیین پلاستیسیته با روش های متداول در این واحد درنظر گرفته شده است.

#### استاندارد عملکرد:

در این واحد ابتدا مفهوم پلاستیسیته و سپس عوامل موثر بر پلاستیسیته را فراخواهید گرفت. هم چنین شیوه تعیین دقیق پلاستیسیته با روش های مختلف توضیح داده شده است. به منظور یادگیری مهارت درک و تعیین پلاستیسیته کارهای عملی متعددی در نظر گرفته شده است.


## تعیین پلاستیسیته

به تصاویر زیر نگاه کنید و به سوالات پاسخ دهید:

- به نظر شما قابلیت شکل پذیری این خمیرهای بازی یکسان است؟



۲

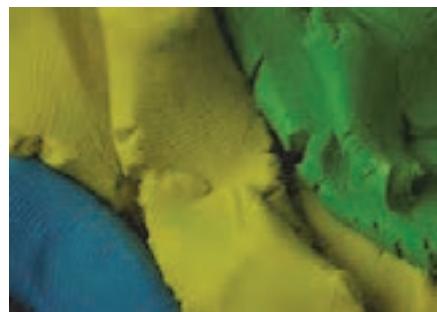

۱

- به نظر شما کدام حالت برای شکل دهی خمیر نان مناسب‌تر است؟



۴



۳

- برای تولید یک محصول سرامیکی به روش پلاستیک کدام گل مناسب‌تر است؟



۶



۵

در تمامی تصاویری که تاکنون دیدید قابلیت شکل پذیری یا پلاستیسیته اهمیت دارد.

## تعريف پلاستیسیته

پلاستیسیته ویژگی‌ای است که یک ماده را قادر می‌سازد تا در اثر یک نیروی خارجی تغییر شکل یافته به طوری که بعد از حذف یا کاهش نیرو هم چنان شکل خود را حفظ کند بدون آن که از هم گسیخته شود.

فکر کنید



آیا پلاستیسیته گل به کار رفته برای شکل‌دهی در شکل زیر مناسب بوده است؟



ب

الف

شکل ۱


مواد اولیه صنعت سرامیک را از نظر پلاستیسیته می‌توان به سه دسته پلاستیک، نیمه‌پلاستیک و غیرپلاستیک تقسیم‌بندی کرد که در جدول ۱ بیان شده است.

جدول ۱- دسته‌بندی مواد اولیه صنعت سرامیک از نظر پلاستیسیته

دسته بندی براساس پلاستیسیته	ماده اولیه
	کائولن
	بالکلی
پلاستیک	رس‌های قرمز
	رس دیرگذار
	بنتونیت
	تالک
نیمه‌پلاستیک	پیروفیلیت
	سیلیس
غیرپلاستیک	آلومینا
	فلدسبات‌ها

## تعیین پلاستیسیته

مهم‌ترین ویژگی رس‌ها خاصیت پلاستیسیته است. در شکل ۲ تصاویر میکروسکوپی کائولن نشان داده شده است. همان طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، شکل ذرات رس ورقه‌ای است که با افزودن آب به سهولت می‌توانند بر روی هم بلغزند.

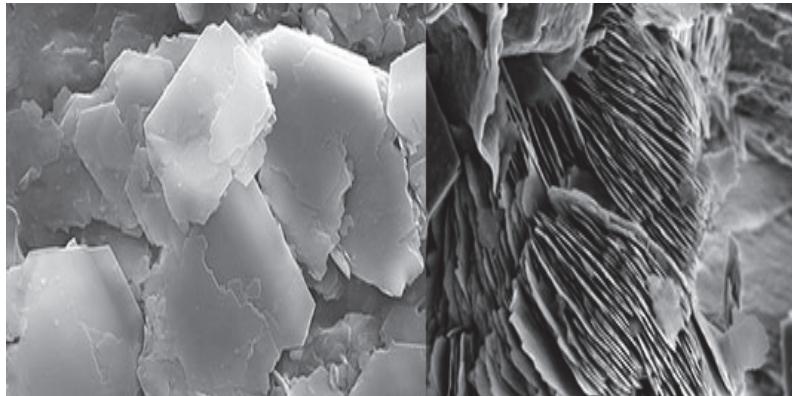


شکل ۲-تصویر میکروسکوپی کائولن

## آب پلاستیسیته

رطوبت رس با درنظرگرفتن میزان آب افزوده شده تغییر می‌کند. با افزودن آب، رس از حالت خشک به حالت نیمه‌خشک، پلاستیک و دوغاب تبدیل می‌شود.

مقدار آبی که باعث می‌شود گل خاصیت پلاستیسیته داشته باشد، آب پلاستیسیته نامیده می‌شود. مقدار آب پلاستیسیته محدوده مشخصی دارد که اصطلاحاً به آن «محدوده آب پلاستیسیته» گفته می‌شود. همان طور که در شکل ۳ مشاهده می‌کنید، اگر مقدار آب مصرفی کم تر از این محدوده باشد پلاستیسیته کاهش می‌یابد و گل بسیار سفت می‌شود. هم چنین اگر مقدار آب مصرفی بیشتر از محدوده آب پلاستیسیته باشد، گل مورد نظر بیش از حد نرم شده و استحکام قطعه حاصل از آن مناسب نخواهد بود. در این شکل محدوده آب پلاستیسیته با PL نشان داده شده است.

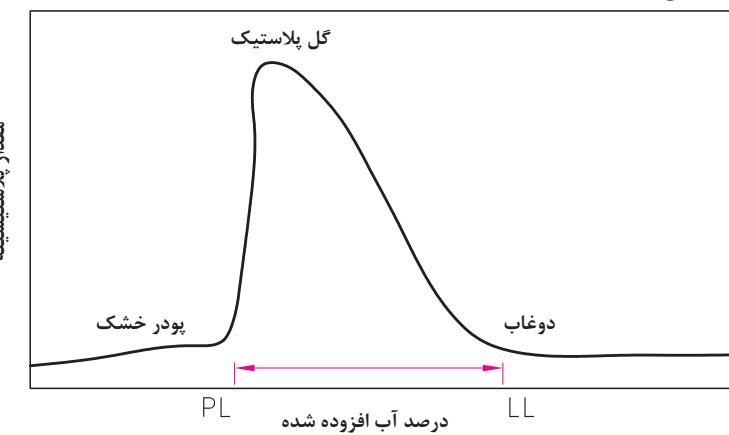

شکل ۳-تغییرات پلاستیسیته رس با میزان آب افزوده شده

مقدار آب پلاستیسیته به نوع رس بستگی دارد. در جدول ۲ میزان آب پلاستیسیته رس‌های مختلف بیان شده است.

جدول ۲- آب پلاستیسیته رس‌های مختلف

نوع رس	درصد آب پلاستیسیته
کائولن شسته‌نشده	۴۵-۳۶
کائولن شسته‌شده	۴۷-۴۴
بال کلی	۵۳-۳۵
رس‌های نسوز	۳۲/۳۸-۵
رس‌های آجری	۱۴/۳۷-۵/۵

فکر کنید



چرا درصد آب پلاستیسیته در کائولن شسته شده بیشتر است؟

### پلاستی‌سایزر ۳

در صورتی که مواد اولیه تأمین کننده پلاستیسیته مورد نظر برای تولید بدن سرامیکی نباشد، لازم است که مواد دیگری به مخلوط مواد اولیه افزوده شود. افزودنی‌ها، مواد اصلی تشکیل‌دهنده اجزای بدن‌های سرامیکی نیستند اما برای ایجاد ویرگی مورد نظر در بدن نقش بسزایی دارند. از جمله این افزودنی‌ها، پلاستی‌سایزرها هستند. پلاستی‌سایزرها با ایجاد لایه نازکی بین ذرات، پلاستیسیته را افزایش می‌دهند. انواع پلاستی‌سایزرها عمدتاً به صورت ترکیبات آلی هستند. البته پلاستی‌سایزرهای غیرآلی نظیر فسفات‌ها و سودا نیز کاربرد دارند. در جدول ۳ انواع پلاستی‌سایزرها معرفی شده است.

جدول ۳- برخی از پلاستی‌سایزرهای متداول در مقایسه با آب

پلاستی‌سایزر	نقطه جوش( $^{\circ}\text{C}$ )	پلاستی‌سایزر	نقطه جوش( $^{\circ}\text{C}$ )
آب	۱۰۰	گلیسرول	۲۹۰
اتیلن گلیکول	۱۹۷	ترا اتیلن گلیکول	۳۲۷
دی اتیلن گلیکول	۲۴۵	تری اتیل گلیکول	۲۸۸
دی متیل فنالات	۲۸۴	دی بوتیل فنالات	۳۴۰



چرا نقطه جوش پلاستی سایزرهای اهمیت دارد؟

### روش‌های تعیین پلاستیسیته




شکل ۴- دستگاه‌های کاربردی برای تعیین پلاستیسیته

- آیا تعیین دقیق پلاستیسیته دارای اهمیت است؟

- آیا پلاستیسیته گل را می‌توان به طور دقیق با دست و بررسی ظاهری گل تعیین کرد؟

میزان پلاستیسیته برای تولید بدندهای مختلف به روش پلاستیک اهمیت دارد. روش‌های مختلفی برای تعیین پلاستیسیته مطرح شده است. انواع آزمون‌های تعیین پلاستیسیته در نمودار شکل ۵ بیان شده است.

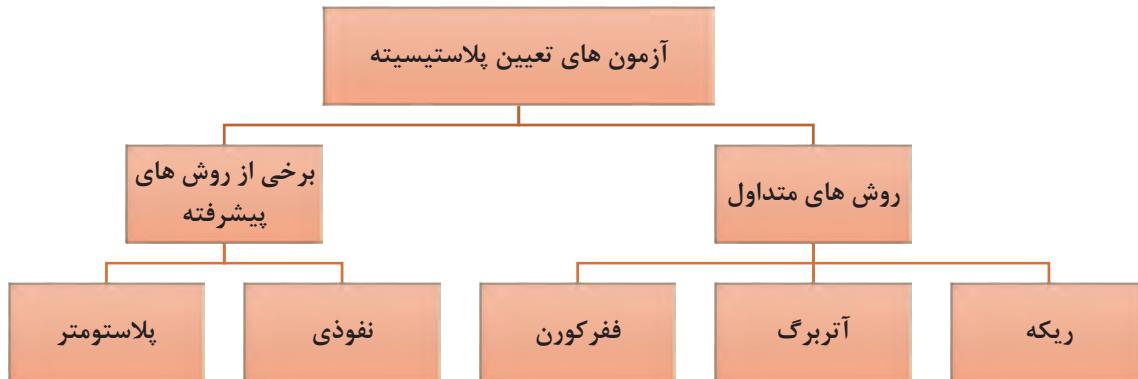

شکل ۵- نمودار انواع روش‌های متداول و پیشرفتنه تعیین پلاستیسیته

در بین روش‌های متداول، ریکه و آتربرگ غیردستگاهی بوده و روش فرکورن از جمله روش‌های دستگاهی است.

### ۱- تعیین پلاستیسیته به روش ریکه<sup>۴</sup>

در این روش میزان پلاستیسیته براساس بررسی گل با درصد رطوبت مختلف تعیین می‌شود و با بررسی ظاهر گل و لمس کردن آن و انجام محاسبات، عدد پلاستیسیته به دست می‌آید.

حالات اول و دوم ریکه به ترتیب زیر بررسی می‌شود:  
حالت اول ریکه: حالتی از گل پلاستیک است که در مرز چسبیدن و نچسبیدن به دست است(شکل ۶).



شکل ۶- حالت اول اریکه



شکل ۷- حالت دوم اریکه

حالت دوم ریکه: حالتی از گل پلاستیک است که در سطح گل ترک‌های واضح و مشخص باشد(شکل ۷).

پس از تعیین حالت اول و دوم ریکه، عدد ریکه تفاضل درصد آب در دو حالت اول و دوم است.

فکر کنید



ب



الف

شکل ۸

### شرح آزمون ریکه

► مرحله اول: تهیه دوغاب و تعیین حالت اول و دوم ریکه  
در ابتدا خاک مورد نظر در خشک کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده می‌شود؛ زمان خشک کردن باید به قدری طولانی شود تا خاک تغییر وزن نداشته باشد. سپس دوغاب همگنی تهیه و بر روی لوح گچی پهن می‌شود. پس از زیر و رو کردن و ورز دادن، گل یکنواختی حاصل می‌شود.  
دو حالت برای گل وجود دارد:

## تعیین پلاستیسیته

- ۱- در صورت چسبیدن گل به دست، شرایط برای تعیین حالت اول ریکه فراهم است. بنابراین در این حالت می‌توان گل را به قدری بر روی سطح لوح گچی ورز داد تا به حالت مرز چسبیدن و نچسبیدن به دست برسد.
- ۲- هنگامی که گل به دست نچسبد، می‌توان حالت دوم ریکه را تعیین کرد. بنابراین در این حالت با ورز دادن گل بر روی سطوح گچی، بر روی گل ترکهایی به وضوح ظاهر خواهد شد.
- » مرحله دوم: تعیین وزن تر و خشک حالت اول و دوم ریکه برای تعیین عدد ریکه باید جدولی مطابق جدول ۴ رسم کرده و وزن نمونه‌های مختلف را در آن یادداشت کرد. وزن‌های خشک پس از قرار دادن نمونه‌ها در خشک کن در دمای  $110^{\circ}$  درجه سلسیوس تعیین می‌شود.

جدول ۴- وزن تر و خشک نمونه در حالت اول و دوم ریکه

نمونه	$W_{R_1}$ : وزن تر در حالت	$W_{R_2}$ : وزن خشک در	اول ریکه (g)	حالات دوم ریکه (g)	حالات اول ریکه (g)	دوام ریکه (g)	حالات دوم ریکه (g)

» مرحله سوم: محاسبه درصد رطوبت بر مبنای خشک با توجه به جدول ۴ و رابطه ۱ و ۲، درصد رطوبت بر مبنای خشک برای حالت اول ریکه و حالت دوم ریکه محاسبه می‌شود.

$$M_{d_1} = \frac{W_{R_1}}{W_{R_2}} \quad 100$$

رابطه ۱: درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول ریکه (مرز چسبیدن و نچسبیدن گل به دست)

$$M_{d_2} = \frac{W_{R_2}}{W_{R_1}} \quad 100$$

رابطه ۲: درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت دوم ریکه (ظاهر شدن ترک بر روی سطح گل)

» مرحله چهارم: تعیین عدد پلاستیسیته ریکه در مرحله آخر عدد پلاستیسیته ریکه با توجه به درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول و دوم ریکه  $(M_{d_1}, M_{d_2})$  و مطابق رابطه ۳ محاسبه می‌شود:

$$\kappa = M_{d_1} - M_{d_2}$$

رابطه ۳ :

نکته

برای اطمینان از نتایج به دست آمده، آزمون ریکه چند بار تکرار می‌شود و میانگین نتایج به عنوان عدد پلاستیسیته گزارش می‌شود.



هر چه عدد ریکه بالاتر باشد، گل مورد نظر پلاستیسیته بالاتری خواهد داشت. در جدول ۵ عدد ریکه خاک‌های مختلف بیان شده است.

جدول ۵- عدد ریکه رس‌های مختلف

عدد ریکه	خاک
۷-۴	کائولن
۱۱-۹	بالکلی
۱۴-۱۰	رس قرمز

#### فکر کنید



چه خطاهایی ممکن است در تعیین پلاستیسیته به روش ریکه ایجاد شود؟ روش‌های برطرف کردن آنها را بیان کنید.

#### فعالیت کارگاهی



کار عملی ۱: تعیین پلاستیسیته کائولن به روش ریکه  
مواد و ابزار: کائولن، آب، الک مش ۶۰، ترازو، ظرف، لوح گچی، کاردک، کولیس، خشک کن  
شرح فعالیت:

- ۱- ابتدا مقداری از کائولن را از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید. سپس ۵۰۰ گرم از کائولن خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب بردارید و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید. دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با کاردک یا دست به خوبی آن را زیر و رو کنید تا گل همگنی ایجاد شود.
- ۲- پس از تعیین حالت اول و دوم ریکه، نمونه‌های استوانه‌ای شکل به طول تقریبی ۲ سانتی متر و قطر ۵۰ میلی‌متر تهیه کنید و نمونه ها را کدگذاری کنید ( $R_1$  و  $R_2$ : حالت اول و دوم ریکه).
- ۳- وزن تر نمونه بلا فاصله پس از ساخت نمونه ها اندازه گیری شود.
- ۴- نمونه‌ها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید و وزن خشک آنها را یادداشت کنید.
- ۵- درصد رطوبت را بر مبنای خشک در حالت اول و دوم ریکه و عدد ریکه را محاسبه کنید.

#### نکته



- نکته ۱: همواره برای تهیه دوغاب، خاک را داخل آب ببریزید.
- نکته ۲: از تمیز بودن لوح گچی و کاردک اطمینان حاصل کنید.
- نکته ۳: مراقب باشید که کاردک باعث کنده شدن سطح لوح گچی و ورود گچ به گل نشود.
- نکته ۴: برای جلوگیری از اشتباه در شناسایی نمونه‌ها، در کدگذاری آنها نام گروه خود را (با استفاده از نوک خودکار بی‌رنگ) نیز مشخص کنید.



## تعیین پلاستیسیته

کار عملی ۲: تعیین پلاستیسیته بالکلی به روش ریکه  
مواد و ابزار: بالکلی، آب، الک مش ۶۰، ترازو، ظرف، لوح گچی، کاردک، کولیس، خشک کن  
شرح فعالیت:

- ۱- ابتدا مقداری از بالکلی را از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید. سپس ۵۰۰ گرم از بالکلی خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب بردارید و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید. دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با کاردک یا دست به خوبی آن را زیر و رو کنید تا گل همگنی ایجاد شود.
- ۲- پس از تعیین حالت اول و دوم ریکه، نمونه های استوانه ای شکل به طول تقریبی ۲ سانتی متر و قطر ۵۰ میلی متر تهیه کنید و آنها را کدگذاری کنید ( $R_1$  و  $R_2$ : حالت اول و دوم ریکه).
- ۳- وزن تر نمونه بلا فاصله پس از ساخت نمونه ها اندازه گیری شود.
- ۴- نمونه ها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید و وزن خشک آنها را یادداشت کنید.
- ۵- درصد رطوبت را بر مبنای خشک در حالت اول و دوم ریکه و عدد ریکه را محاسبه کنید.



کار عملی ۳: تعیین پلاستیسیته بنتونیت به روش ریکه  
مواد و ابزار: بنتونیت، الک مش ۶۰، آب، لوح گچی، کاردک، ترازو، خط کش، خشک کن  
شرح فعالیت:

- ۱- ابتدا مقدار مناسبی از بنتونیت را از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن در دمای ۵۰ درجه سلسیوس قرار دهید. سپس ۵۰۰ گرم از بنتونیت خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب بردارید و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید و دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با کاردک به خوبی زیر و رو کنید تا گل همگنی ایجاد شود.
- ۲- پس از تعیین حالت اول و دوم ریکه، نمونه های استوانه ای شکل به طول تقریبی ۲ سانتی متر و قطر ۵۰ میلی متر تهیه کنید و آنها را کدگذاری کنید ( $R_1$  و  $R_2$ : حالت اول و دوم ریکه).
- ۳- وزن تر نمونه بلا فاصله پس از ساخت نمونه ها اندازه گیری شود.
- ۴- نمونه ها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید و وزن خشک آنها را یادداشت کنید.
- ۵- درصد رطوبت را بر مبنای خشک در حالت اول و دوم ریکه و عدد ریکه را محاسبه کنید.

## ۲- تعیین پلاستیسیته به روش آتربرگ


روش آتربرگ مانند ریکه یک روش غیردستگاهی است و عدد پلاستیسیته آن معمولاً به روش ریکه نزدیک است.

سه محدوده برای مقدار رطوبت موجود در خاک می‌توان تعریف کرد: حد انقباض (SL<sup>6</sup>)، حد پلاستیک (PL<sup>7</sup>) و حد روانی (LL<sup>8</sup>) (شکل ۹).

حد انقباض: میزان رطوبتی است که در آن رطوبت خاک رفتاری بین نیمه‌جامد و جامد دارد.

حد پلاستیک: میزان رطوبتی است که در آن رطوبت خاک رفتاری بین پلاستیک و نیمه‌جامد دارد.

حد روانی: میزان رطوبتی است که در آن رطوبت خاک رفتاری بین پلاستیک و دوغاب دارد.

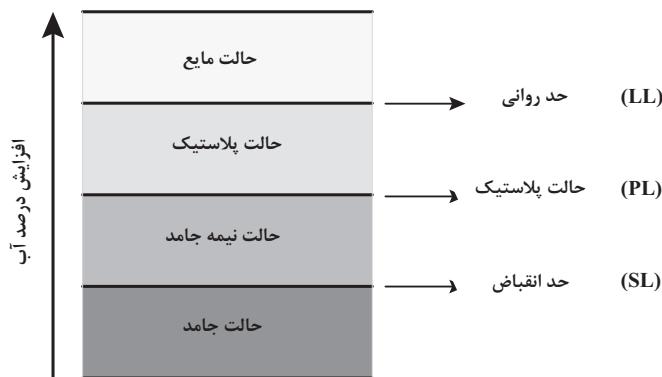


شکل ۹- حالت‌های مختلف خاک براساس رطوبت

در سنجش پلاستیسیته به روش آتربرگ، درصد رطوبت در دو حد پلاستیک و حد روانی اندازه‌گیری می‌شود. برای همین منظور اختلاف درصد آب در دو حالت تعیین شود: حالت اول «مرز یکی شدن شیار» و حالت دوم «ظهور اولین ترکها» است.



شکل ۱۰- حالت اول و دوم آتربرگ

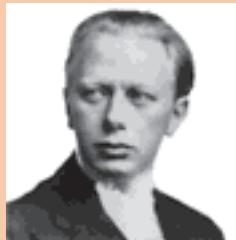

روش آتربرگ اولین بار توسط آبرت آتربرگ کشف شد. او دریافت که پلاستیسیته از ویژگی‌های خاص مواد رسی است و محدوده شکل‌پذیری آتربرگ به خاطر تلاش‌های این دانشمند در این زمینه نامگذاری شده است.



## شرح آزمون آتربرگ

در این آزمون تعیین درصد آب برای دو حالت مرز یکی شدن شیار و ظهور اولین ترکها اهمیت دارد. بنابراین باید درصد آب این دو حالت با توجه به وزن تر و خشک آنها تعیین شود.

### ﴿ مرحله اول: تهیه گل ﴾

در ابتدا خاک مورد نظر در خشک کن به دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده می‌شود. زمان خشک کردن باید به قدری طولانی شود تا خاک تغییر وزن نداشته باشد. سپس دوغاب همگنی تهیه شده و بر روی لوح گچی پهنه می‌شود و با زیر و رو کردن و ورز دادن گل یکنواختی به دست می‌آید (شکل ۱۱).



شکل ۱۱- تهیه گل یکنواخت با دوغاب

### ﴿ مرحله دوم: تعیین حالت اول آتربرگ ﴾

اگر گل پلاستیک به دست بچسبد باید ورز دادن تا حدی ادامه یابد که با کاهش رطوبت، گل به دست نچسبد؛ در این حالت امکان تعیین حالت «مرز یکی شدن شیار» فراهم شده است. در این حالت گل را به صورت دایره یا تخت درآورده و سطح آن را با کاردک صاف کنید (شکل ۱۲).



شکل ۱۲

سپس با تیغه کاردک شیاری ایجاد کرده و چند ضربه بر روی آن وارد کنید. اگر شیار ایجاد شده کمی جمع شود ولی لبه دو نصفه گل به یکدیگر نرسد، در این حالت به مرحله اول آتربرگ (مرز



شکل ۱۳

یکی شدن شیار) به دست آمده است (شکل ۱۳). پس از رسیدن به مرحله اول آتربرگ، تکه‌ای از گل را برداشته و بعد از کدگذاری، وزن آن را یادداشت کنید. سپس آن تکه گل را داخل خشک‌کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار داده تا خشک شود. سپس وزن خشک نمونه‌ها را یادداشت کنید.

نکته



اگر شیار ایجاد شده کاملاً به هم چسبید، حالت مرز یکی شدن شیار به دست نیامده است. در این صورت دوباره گل وزن داده می‌شود تا شیار بر روی گل ایجاد شود.

نکته



به منظور تعیین دقیق مرز یکی شدن شیار، از ظرف‌هایی معروف به جام کاساگرانده (Casagrande) و شیارزن استفاده می‌شود که در شکل ۱۴ نشان داده شده است.



شکل ۱۴- جام کاساگرانده و شیارزن

## تعیین پلاستیسیته



شکل ۱۵- بررسی فتیله در روش آتربرگ

► مرحله سوم: تعیین حالت دوم آتربرگ  
برای تعیین حالت دوم آتربرگ، مقداری گل را برداشته و به قدری ورز داده می‌شود تا اولین ترکها بر روی سطح آن ظاهر شود. در این حالت وزن آن با ترازو اندازه‌گیری و یادداشت می‌شود. سپس فتیله را داخل خشک کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت تقریباً ۲۴ ساعت قرار داده تا خشک شود. در پایان، وزن خشک شده آن را یادداشت کنید (شکل ۱۵ را ببینید).

► مرحله چهارم: محاسبات و تعیین عدد پلاستیسیته آتربرگ  
برای تعیین عدد پلاستیسیته باید درصد رطوبت بر مبنای خشک محاسبه شود. روش محاسبه درصد رطوبت بر مبنای خشک مشابه روش ریکه است.  
در ابتدا جدول ۶ کامل می‌شود.

جدول ۶- وزن تر و خشک نمونه‌ها در حالت اول و دوم آتربرگ

نمونه	$W_{A_4}$	$W_{A_3}$	$W_{A_2}$	$W_{A_1}$
حالات اول آتربرگ (g)	حالات اول آتربرگ (g)	حالات دوم آتربرگ (g)	حالات دوم آتربرگ (g)	حالات دوم آتربرگ (g)

سپس با توجه به جدول ۶ و رابطه‌های شماره ۴ و ۵، درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول و دوم آتربرگ تعیین می‌شود.

رابطه ۴: درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول آتربرگ  
(مزدیک شدن شیار)

رابطه ۵: درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت دوم آتربرگ  
(ظاهر شدن ترک)

برای محاسبه عدد پلاستیسیته آتربرگ از رابطه ۶ به دست می‌آید. در این رابطه درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت اول آتربرگ و درصد رطوبت بر مبنای خشک در حالت دوم آتربرگ است.

رابطه ۶: عدد پلاستیسیته به روش آتربرگ

نکته



برای تعیین دقیق تر عدد پلاستیسیته به روش آتربرگ باید این آزمون را چندین بار تکرار کرد و میانگین اعداد به دست آمده را به عنوان عدد پلاستیسیته گزارش کرد.

در آزمون آتربرگ هر چه عدد به دست آمده بزرگتر باشد، گل مورد نظر پلاستیسیته بالاتری خواهد داشت. در جدول ۷ عدد آتربرگ خاک‌های مختلف بیان شده است.

جدول ۷ - عدد آتربرگ رس‌های مختلف

عدد آتربرگ	خاک
۲۲-۱۰	کائولن
۵۵-۳۰	ایلیت
۱۰۰-۵۹	مونت موریونیت

فکر کنید



به نظر شما چه خطاهایی در آزمون آتربرگ ممکن است وجود داشته باشد؟

فعالیت  
کارگاهی



کار عملی ۴: تعیین پلاستیسیته کائولن به روش آتربرگ  
مواد و ابزار: کائولن، آب، الک مش ۶۰، لوح گچی، کاردک، ترازو، خطکش، کاساگرانده یا کفه الک، کاشی  
لعابدار، کاردک، خشک کن  
شرح فعالیت:

ابتدا مقداری کائولن را از الک مش ۶۰ عبور داده و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده شود. سپس ۵۵۰ گرم کائولن خشک شده و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید.

پس از آن، مطابق شرح آزمون آتربرگ (مراحل ۱ تا ۴) عدد پلاستیسیته را محاسبه کنید.

نکته



مدت زمان قرارگیری خاک در خشک کن باید به قدری باشد که کاهش وزن نداشته باشد.



## تعیین پلاستیسیته


کار عملی ۵: تعیین پلاستیسیته بالکلی به روش آتربرگ  
مواد و ابزار: بالکلی، آب، الک مش ۶۰، لوح گچی، کاردک، ترازو، خط کش، کاساگراندہ یا کفه الک،  
کاشی لعابدار، کاردک، خشک کن

شرح فعالیت:

ابتدا مقداری بالکلی را از الک مش ۶۰ عبور داده در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده شود. سپس ۵۵۰ گرم بالکلی خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب برداشته و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید.  
پس از آن مطابق شرح آزمون آتربرگ (مراحل ۱ تا ۴) عدد پلاستیسیته را محاسبه کنید.

## تعیین عدد پلاستیسیته به روش ففرکورن

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اندازه‌گیری پلاستیسیته، آزمون ففرکورن است. در شکل ۱۶، تصویر و مشخصات دستگاه ففرکورن نشان داده شده است. در این روش، استوانه‌ای گلی با ابعاد مناسب به وسیله قالب مخصوص (نمونه‌ساز) ساخته می‌شود که بر روی آن یک وزنه به جرم ۱۱۹۲ گرم از ارتفاع استاندارد ۱۸۵ میلی‌متری (در شکل با A نشان داده شده) سقوط می‌کند.

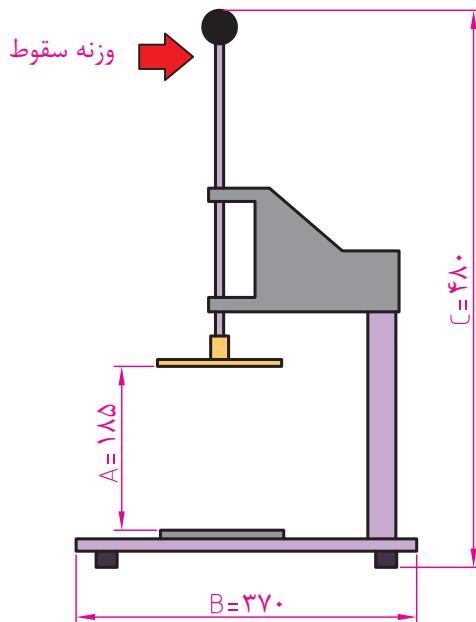

شکل ۱۶- دستگاه ففرکورن (A: ارتفاع کف وزنه سقوط از محل قرارگیری نمونه)

## شرح آزمون ففرکورن

### » مرحله اول: تهیه گل

در ابتدا دوغاب همگنی تهیه شده و بر روی لوح گچی پهنه می‌شود. پس از زیر و رو کردن و ورز دادن، گل یکنواختی حاصل می‌شود. زمانی که گل به دست نجسبد، می‌توان نمونه‌های آزمون را تهیه کرد.

#### ➤ مرحله دوم: ساخت نمونه

پس از آماده شدن گل با استفاده از قالب فرکورن (یک استوانه به ارتفاع ۴۰ میلی‌متر و قطر ۳۳ میلی‌متر) حداقل ۶ نمونه ساخته شود.



شکل ۱۷- دستگاه فرکورن و قالب نمونه‌ساز

#### ➤ مرحله سوم: تعیین ارتفاع ثانویه

در این مرحله نمونه‌ها در دستگاه فرکورن قرار داده شده و ضامن وزنه آزاد می‌شود تا روی استوانه گلی سقوط کند و ارتفاع ثانویه اندازه‌گیری می‌شود. سپس نمونه‌ها کدگذاری شده و بلافاصله وزن آنها یادداشت می‌شود. پس از آن، نمونه‌ها برای تعیین وزن خشک، درون خشک کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار می‌گیرند و سپس وزن خشک نمونه‌ها به وسیله ترازو تعیین می‌شود. تمامی اطلاعات حاصل از این مرحله در جدولی مانند جدول ۸ یادداشت می‌شود.

جدول ۸- اطلاعات لازم برای تعیین پلاستیسیته به روش فرکورن

نمونه	ارتفاع اولیه $h_1$ : (mm)	وزن تر $W_1$ : (g)	ارتفاع ثانویه $h_2$ : (mm)	وزن خشک $W_2$ : (g)
۱	۴۰			
۲	۴۰			
۳	۴۰			
۴	۴۰			
۵	۴۰			
۶	۴۰			


#### ➤ مرحله چهارم: تعیین عدد پلاستیسیته فرکورن و درصد آب کارپذیری

با توجه به وزن تر و خشک نمونه‌ها، درصد رطوبت بر مبنای خشک نمونه‌ها محاسبه می‌شود. سپس در یک نمودار، ارتفاع نمونه بر حسب درصد رطوبت بر مبنای خشک را مشخص کرده و نزدیکترین خط به نقاط مورد نظر ترسیم می‌شود. با توجه به این خط، درصد رطوبت بر مبنای خشک در ارتفاع ۱۶ میلی‌متر نشان دهنده عدد پلاستیسیته فرکورن است و درصد رطوبت بر مبنای خشک در ارتفاع ۱۲ میلی‌متر درصد آب کارپذیری فرکورن را نشان می‌دهد.

## تعیین پلاستیسیته

نکته

نمونه‌های آماده شده پس از آزمایش باید در همه محدوده‌های ارتفاع کمتر از ۱۲، بین ۱۲ و ۱۶ و بیشتر از ۱۶ میلی‌متر باشند.

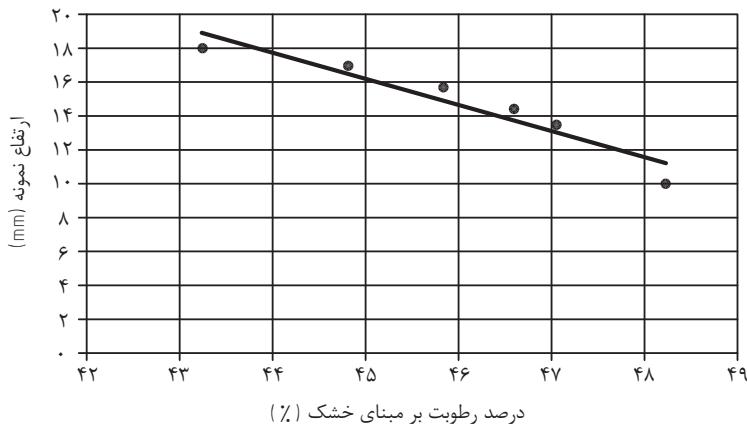

شکل ۱۸- نمودار درصد رطوبت بر مبنای خشک و ارتفاع نمونه

در جدول ۹، عدد پلاستیسیته ففرکورن و درصد آب کارپذیری رس‌های مختلف بیان شده است.

جدول ۹- عدد پلاستیسیته و درصد آب کارپذیری خاک‌های مختلف به روش ففرکورن

خاک	عدد پلاستیسیته	درصد آب کارپذیری
کائولن (شسته شده)	۲۲-۱۴	۴۸-۴۳
بالکلی	۷۲-۳۲	۵۲-۳۰
زنوز	۴۷-۲۵	۳۲-۲۲

گفتگو کنید



درباره ارتباط عدد پلاستیسیته ففرکورن و درصد آب کارپذیری رس‌های مختلف بحث کنید.

نکته

روش ففرکورن برای تعیین پلاستیسیته بدن‌های حاوی مواد غیر رسی که معمولاً برای تهیه مواد پیشرفته کاربرد دارند، مناسب نیست. دلیل این موضوع، پلاستیسیته کم این نمونه‌ها است که دقت اندازه‌گیری را کاهش می‌دهد.





#### کار عملی ۶: تعیین پلاستیسیته کائولن به روش ففرکورن

مواد و ابزار: کائولن، آب، الک مش ۶۰، لوح گچی، کاردک، ترازو، کولیس، کاشی لعابدار، خشک کن

شرح فعالیت:

- ۱- مقداری خاک کائولن از الک مش ۶۰ عبور داده و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار داده شود.
- ۲- ۵۰۰ گرم کائولن خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب اندازه‌گیری کرده و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه شود.
- ۳- دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با زیر و رو کردن آن، گل یکنواختی تهیه شود.
- ۴- با استفاده از نمونه ساز حداقل ۶ نمونه تهیه و هر یک کدگذاری شود.
- ۵- سپس وزنه و ارتفاع سقوط وزنه دستگاه ففرکورن ارزیابی شود.
- ۶- هر یک از نمونه‌ها را در دستگاه ففرکورن قرار داده و وزنه را آزاد کنید تا بر روی نمونه سقوط کند.
- ۷- ارتفاع ثانویه و وزن هر یک از نمونه‌ها را یادداشت کرده و سپس آنها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار دهید و سپس وزن خشک آنها را یادداشت کنید.
- ۸- با توجه به شرح آزمون، درصد رطوبت بر مبنای خشک نمونه‌ها را به دست آورده و نتایج را بر روی کاغذ شطرنجی رسم کنید و سپس عدد پلاستیسیته و درصد آب کارپذیری را تعیین نمایید.

نکته



نکته ۱: قبل از تهیه نمونه‌ها، داخل نمونه ساز را با مقدار کمی روغن چرب کنید.

نکته ۲: سطح زیرین وزنه را قبل از سقوط روغن کاری کنید (به مقدار بسیار کم).

نکته ۳: خشک کن را از لحظه جریان هوا بررسی کنید. هم چنین خشک کن نباید از بخار آب اشباع شده باشد.

نکته ۴: گل روغنی شده را نباید به بقیه گل بازگرداند.

## تعیین پلاستیسیته

فعالیت  
کارگاهی



کار عملی ۷: تعیین پلاستیسیته بالکلی به روش ففرکورن

مواد و ابزار: الک مش ۵۰۰، بالکلی، آب، لوح گچی، کاردک، ترازو، کولیس، کاشی عابدار، خشک کن

شرح فعالیت:

۱- مقداری بالکلی را از الک مش ۶۰۰ عبور داده و در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید.

۲- ۵۰۰ گرم بالکلی خشک شده و ۳۰۰ سی سی آب اندازه گیری کرده و در یک ظرف مناسب دوغاب همگنی تهیه کنید.

۳- دوغاب را بر روی لوح گچی پهن کرده و با زیر و رو کردن آن گل یکنواختی تهیه کنید.

۴- با استفاده از نمونه ساز حداقل ۶ نمونه تهیه و هر یک کدگذاری شود.

۵- وزنه و ارتفاع سقوط وزنه دستگاه ففرکورن را ارزیابی کنید.

۶- هر یک از نمونه‌ها را در دستگاه ففرکورن قرار داده و وزنه را آزاد کنید تا بر روی نمونه سقوط کند.

۷- ارتفاع ثانویه و وزن هر یک از نمونه‌ها را یادداشت کرده و سپس آن‌ها را در خشک کن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار دهید و سپس وزن خشک آن‌ها یادداشت کنید.

۸- با توجه به شرح آزمون، درصد رطوبت بر مبنای خشک نمونه‌ها را به دست آورده و نتایج را بر روی کاغذ شطرنجی رسم کنید و سپس عدد پلاستیسیته و درصد آب کارپذیری را تعیین نمایید.

فعالیت  
کلاسی:



عدد پلاستیسیته که از فعالیتهای کارگاهی ۱ تا ۷ به دست آورده‌اید را در جدول زیر یادداشت کنید و درباره نتایج گروههای مختلف بحث و گفتگو کنید.

روش تعیین پلاستیسیته			
نوع خاک	روش ریکه	روش آتربرگ	روش ففرکورن
کائولن			
بالکلی			

## عوامل مؤثر بر پلاستیسیته

آیا می‌توان بدون تغییر آمیز (مخلوط مواد اولیه) میزان پلاستیسیته را تغییر داد؟ برای تعیین پلاستیسیته مواد رسی عوامل مؤثر بر آنها باید بررسی شود. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پلاستیسیته در نمودار شکل ۱۹ بیان شده است.




شکل ۱۹- عوامل مؤثر بر پلاستیسیته


در این قسمت هر یک از عوامل مؤثر بر پلاستیسیته بررسی شده است:

۱- اندازه ذرات


کدام یک از تصاویر شکل ۲۰ سطح بیشتری دارد؟

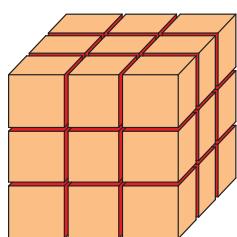

(ج)

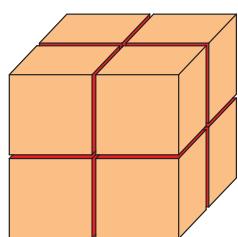

(ب)

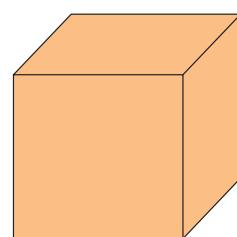


(الف)

شکل ۲۰

## تعیین پلاستیسیته

با ریز شدن، سطح ذرات افزایش می‌یابد و امکان قرارگیری آب بین ذرات بیشتر می‌شود. بنابراین ذرات راحت‌تر بر روی هم می‌لغزند و قابلیت پلاستیسیته افزایش می‌یابد (شکل ۲۱).

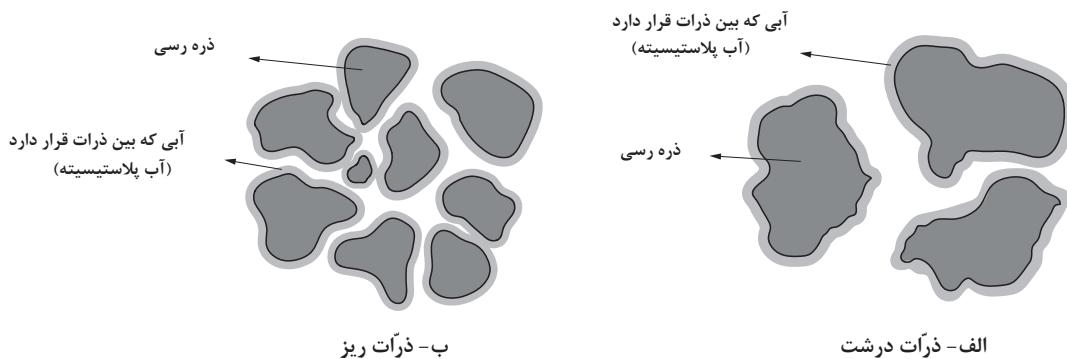

شکل ۲۱- قرارگیری آب بین ذرات در دو حالت: الف- ذرات ریز ب- ذرات درشت

نکته

کوارتز و فلدسپات با وجود اینکه خاصیت پلاستیک ندارند، اگر بیش از حد ریزدانه شوند، خاصیت پلاستیسیته بسیار کمی از خود نشان می‌دهند اما باید توجه داشت که خاصیت پلاستیسیته آنها قابل مقایسه با رس‌ها نیست.



فعالیت  
کارگاهی



کار عملی ۸: مقایسه اثر اندازه ذرات بر پلاستیسیته

مواد و ابزار: دو عدد ظرف، کائولن، سیلیس، آب، الک مش ۴۰ و ۱۰۰، ترازو، خشک کن، دستگاه ففرکورن

شرح فعالیت:

۱- مقداری خاک کائولن بردارید و از الک ۴۰ عبور دهید. سپس در خشک کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت قرار دهید.

۲- مقداری سیلیس بردارید و مقداری از آن را از الک مش ۴۰ و مقداری از آن را از الک مش ۱۰۰ عبور دهید.

۳- دو ظرف جداگانه بردارید و هر یک را کدگذاری کنید. در ظرف شماره یک ۲۰۰ سی سی آب بریزید و با ۲۰۰ گرم کائولن خشک شده و ۱۰۰ گرم سیلیس عبور کرده از الک مش ۴۰ مخلوط کنید.


۴- در ظرف شماره ۲، ۲۰۰ سی سی آب بریزید و با ۲۰۰ گرم کائولن خشک شده و ۱۰۰ گرم سیلیس عبور کرده از الک مش ۱۰۰ مخلوط کنید.

۵- دوغاب‌های به دست آمده را به طور جداگانه بر روی لوح گچی پخش کنید و با زیر و رو کردن آن، گل‌های یکنواختی به دست آورید.

۶- سپس با توجه به شرح آزمون ففرکورن، عدد پلاستیسیته هر یک از گل‌ها را به دست آورید و نتایج را

## ۲- توزیع اندازه‌ذرات

هنگامی که محدوده اندازه ذرات بسیار ریز و نزدیک به هم باشد، مقدار پلاستیسیته افزایش می‌یابد. زیرا در این حالت اصطکاک بین آن‌ها بسیار کم می‌شود و راحت‌تر بر روی هم می‌لغزند (شکل ۲۲).

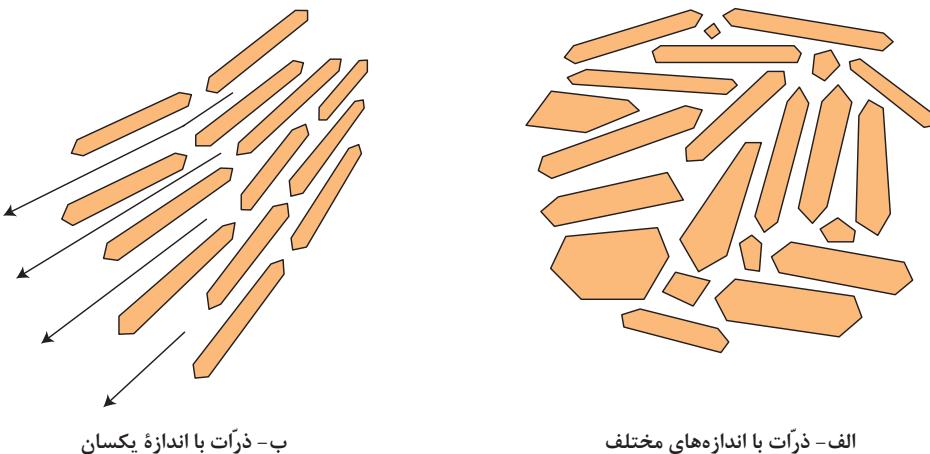

شکل ۲۲- توزیع اندازه‌ذرات

فکر کنید




هنگامی که اندازه ذرات بسیار ریز و نزدیک به هم باشد، استحکام قطعه شکل‌دهی شده مناسب خواهد بود؟

## ۳- شکل ذرات

به تصویر زیر نگاه کنید:

سطح تماس ذرات در کدام شکل بیشتر می‌شود؟

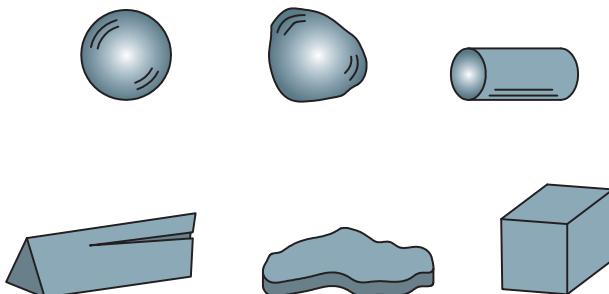


شکل ۲۳- اشکال مختلف ذرات

میزان سطح تماس ذرات با توجه به شکل آن‌ها تغییر می‌کند. هر چه شکل ذرات به کروی بودن نزدیک‌تر باشد، سطح تماس بین ذرات کاهش خواهد یافت و میزان آبی که در بین ذرات کروی قرار دارند کاهش می‌یابد، بنابراین خاصیت پلاستیسیته کم می‌شود.


۴- نوع و درصد مایع افزوده شده

به تصویر زیر نگاه کنید:


انحراف جریان آب در مقابل شانه باردار شده به کدام ویژگی آب مربوط می‌شود؟

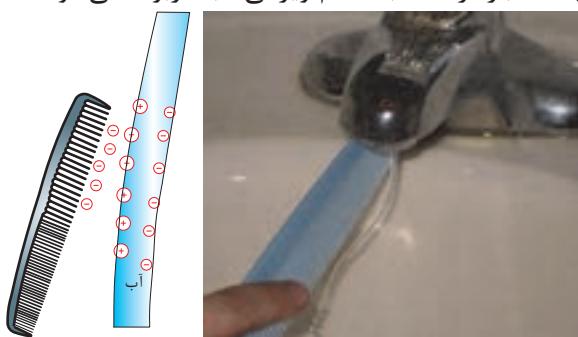

نوع و میزان مایعی که در بین ذرات رس قرار می‌گیرد، از جمله عوامل مؤثر بر پلاستیسیته است. در مایعات قطبی، ذرات تشکیل‌دهنده قطبی بوده و دارای سر مثبت و منفی هستند که با نیروی جاذبه الکتروستاتیکی یکدیگر را جذب می‌کنند (شکل ۲۴).

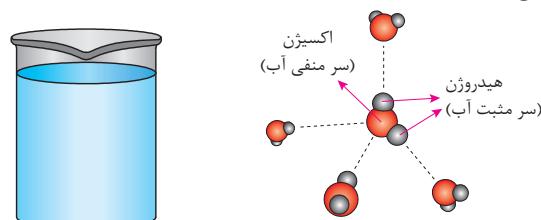

شکل ۲۴- ذرات تشکیل‌دهنده مولکول‌های آب

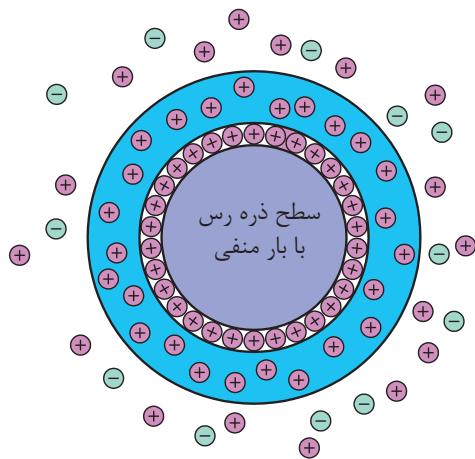

شکل ۲۵- بارهای موجود در سطح ذره رس

همانطور که در شکل ۲۵ می‌بینید، در سطح ذرات رس بار منفی و در لبه‌ها بار مثبت وجود دارد که باعث جذب مولکول‌های مایعات قطبی می‌شود. اما در حلال‌های غیرقطبی، ذرات غیرقطبی هستند و تنها نیروی جاذبه ضعیف واندروالسی بین آن‌ها وجود دارد. بنابراین هنگامی که مولکول‌های مایعات قطبی مانند آب و الكل در بین ذرات رسی قرار می‌گیرند، باعث لغزش و سهولت حرکت صفحات رسی و ایجاد خاصیت پلاستیسیته می‌شوند؛ در حالی که مایعات غیرقطبی مانند تتراکلرید کربن<sup>۹</sup> یا بنزن<sup>۱۰</sup> خاصیت پلاستیسیته ایجاد نمی‌کنند.

گفتگو کنید



درباره تأثیر میزان آب افزوده شده بر پلاستیسیته رس بحث و گفت و گو کنید.

فعالیت  
کارگاهی



کار عملی ۹: اثر نوع مایع افزوده شده بر پلاستیسیته

مواد و ابزار: دو عدد ظرف، الک مش ۶۰، بالکلی، آب، مایع غیرقطبی نظریتلولئن، ترازو، خشک کن

شرح فعالیت:

۱- مقداری بالکلی بردارید و از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن با دمای ۱۱۰ سلسیوس قرار دهید.

۲- دو ظرف جداگانه بردارید و هر یک را کدگذاری کنید.

۳- در ظرف شماره ۱، ۳۰۰ سی سی آب بریزید و داخل آن ۵۰۰ گرم بالکلی خشک شده بریزید و از آن دوغاب همگنی تهیه کنید.

۴- در ظرف شماره ۲، ۳۰۰ سی سی تولوئن بریزید و داخل آن ۵۰۰ گرم بالکلی خشک شده بریزید و از آن دوغاب همگنی تهیه کنید.

۵- هر یک از دوغابها را به طور جداگانه بر روی لوح گچی پهنه کنید و به وسیله دست یا کاردک زیورو را کنید تا آب اضافی آن جذب شود و گل همگنی به دست آید.

۶- سپس با توجه به شرح آزمون فرکورن، عدد پلاستیسیته هر یک از گلها را به دست آورید و نتایج به دست آمده را مقایسه کنید.

نکته



در صورت استفاده از کاردک، مراقب باشید سطح لوح گچی کنده نشود.

نکته اینمی



در هنگام استفاده از مایعات غیرقطبی از دستکش و ماسک استفاده کنید.  
برخی از مایعات غیرقطبی مانند بنزن شدیداً سمی هستند؛ هیچ گاه از این مایعات استفاده نکنید.

۵- نحوه آماده سازی گل

برای تهیه گل، روش‌های مختلفی وجود دارد که متداول ترین آن‌ها شامل موارد زیر است:

در روش اول، دوغابی از آب و رس تهیه شده و بر روی لوح گچی پهنه می‌شود. سپس با زیر و رو کردن گل، رطوبت آن جذب لوح گچی می‌شود و گل یکنواختی به دست می‌آید (شکل ۲۶).

## تعیین پلاستیسیته



شکل ۲۶




شکل ۲۷

در روش دوم، گل پلاستیک با افرودن مقدار کمتری آب به خاک تهیه می‌شود. در این روش مقدار آب افروده شده کمتر از دوغاب است و با زیر و رو کردن و ورز دادن می‌توان گل یکنواختی تهیه کرد (شکل ۲۷).

گلی که از روش اول به دست می‌آید، از لحاظ توزیع رطوبت در قسمت‌های مختلف گل یکنواخت‌تر است؛ بنابراین پلاستیسیته بهتری خواهد داشت که برای شکل‌دهی مناسب‌تر است.

بالمیل کردن دوغاب باعث افزایش یکنواختی و پلاستیسیته گل می‌شود.

نکته

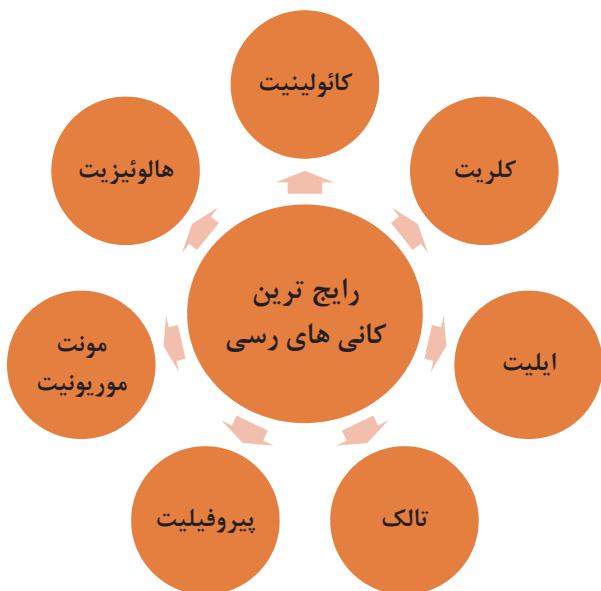

۲- مقدار و نوع کانی رسی  
بدیهی است که با توجه به ویژگی‌های بیان شده برای رس‌ها، مقدار بیشتر کانی‌های رسی خاصیت پلاستیسیته بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ در حالی که وجود مواد غیرپلاستیک مانند فلدسپات‌ها خاصیت پلاستیسیته آمیز را کاهش می‌دهند. در نمودار شکل ۲۸ رایج‌ترین کانی‌های رسی معرفی شده است.

شکل ۲۸- رایج‌ترین کانی‌های رسی

تحقیق کنید



خاک‌های حاوی کانی مونت موریونیت چه کاربردهایی در صنایع مختلف دارند؟ چرا؟

فعالیت  
کارگاهی



کار عملی ۱: تعیین جذب آب خاک‌های مختلف

مواد و ابزار: دو عدد ظرف، الک مش ۶۰، بالکلی، تالک، فلدسپات، آب، ترازو، خشک کن

شرح فعالیت:

- ۱- مقداری بالکلی، تالک و فلدسپات بردارید و هر یک را جداگانه از الک مش ۶۰ عبور دهید و در خشک کن بدمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار دهید.
- ۲- سپس سه ظرف جداگانه بردارید و هر یک را کدگذاری کنید.
- ۳- در ظرف شماره ۱، ۳۰۰ سی سی آب بریزید و با ۵۰ گرم بالکلی خشک شده مخلوط کنید و به خوبی هم بزنید.
- ۴- در ظرف شماره ۲، ۳۰۰ سی سی آب بریزید و با ۵۰ گرم تالک خشک شده مخلوط کنید و به خوبی هم بزنید.
- ۵- در ظرف شماره ۳، ۳۰۰ سی سی آب بریزید و با ۵۰ گرم فلدسپات خشک شده مخلوط کنید و به خوبی هم بزنید.
- ۶- میزان ته نشین شدن هر یک از دوغاب‌ها و ارتباط آن‌ها را با جذب آب تعیین کنید.

نکته ایمنی



هنگام الک کردن از ماسک استفاده کنید.  
از سالم بودن هواکش‌ها در محیط کارگاه اطمینان حاصل کنید.



شکل ۲۹- خواباندن گل

۳- مدت زمان خواباندن گل خواباندن گل باعث افزایش پلاستیسیته می‌گردد که دلیل آن نفوذ بیشتر آب به تمامی قسمت‌های گل و همچنین تجزیه مواد آلی به وسیله باکتری‌های موجود در رس است. باکتری‌ها با ایجاد کپک باعث لغزندگی ذرات رس می‌شوند که بوی نامطبوعی نیز ایجاد می‌کنند.



## تعیین پلاستیسیته

اندازه‌گیری دقیق پلاستیسیته کار دشواری است، بنابراین با توجه به سایر ویژگی‌ها مانند رطوبت، استحکام و فشار وارد شده بر قطعه می‌توان پلاستیسیته گل را تعیین کرد. پلاستیسیته در روش‌های ریکه، آتربرگ و ففرکورن براساس رطوبت تعیین می‌شود. در این قسمت سایر روش‌های پلاستیسیته نظیر روش نفوذی و روش پلاستومتر بیان شده است. تعیین پلاستیسیته در روش نفوذی و پلاستومتر با اندازه‌گیری میزان فشار وارد شده بر آمیز تعیین می‌شود.

### روش نفوذی

در این روش از یک ابزار برای نفوذ در گل استفاده می‌شود. این ابزار تحت نیروی مشخصی به درون نمونه مورد نظر وارد می‌شود. مقدار فشاری که برای نفوذ درون نمونه بکار می‌رود، به عنوان معیار پلاستیسیته در نظر گرفته می‌شود (شکل ۳۰).



شکل ۳۰- روش نفوذی

دستگاه‌های نفوذسنج به طور گسترده در صنایع سرامیک کاربرد دارند. در شکل ۳۱ انواع دستگاه‌های نفوذسنج نشان داده شده است.




شکل ۳۱- انواع دستگاه‌های نفوذسنج

آیا می دانید




در شکل ۳۲ نمونه‌های روش نفوذی در دو حالتی که گل مقدار آب کم یا زیاد دارد، نشان داده شده است.

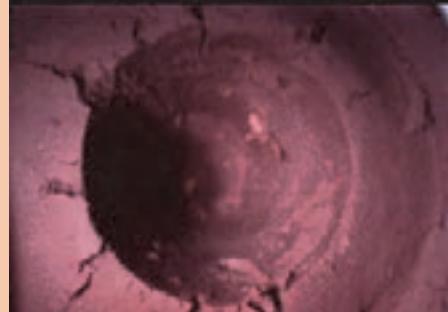

شکل ۳۲- محل اثر دستگاه نفوذسنج در گل در حالت مقدار کم

### روش پلاستومتر

در این روش با اعمال فشار، گل از یک نازل با شکل هندسی مشخص خارج شده و مقاومت آن در هنگام عبور از نازل توسط دستگاه اندازه‌گیری می‌شود که نشان‌دهنده مقدار پلاستیسیته است. در شکل ۳۳ اجزای دستگاه پلاستومتر نشان داده شده است. این دستگاه در صنایع مختلف مختلف از جمله سرامیک کاربرد دارد.

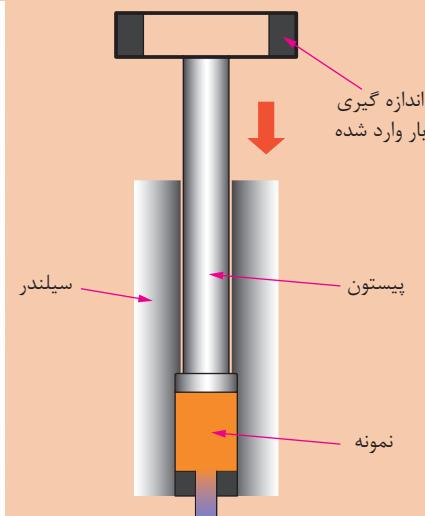

تحقیق کنید



با جستجو در منابع مختلف، سایر روش‌های پیشرفته تعیین پلاستیسیته را بیان کنید.


## ارزشیابی شایستگی تعیین پلاستیسیته

			شرح کار: درک مفهوم پلاستیسیته روش های تعیین پلاستیسیته بررسی عوامل موثر بر پلاستیسیته بررسی و تحلیل نتایج																		
			استاندارد عملکرد: درک مفهوم پلاستیسیته و کسب مهارت تعیین پلاستیسیته																		
			شاخص ها: تعیین پلاستیسیته و توجه به عوامل تأثیرگذار در نتایج آن																		
			شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:																		
<b>شرایط:</b> کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، دستگاه ففرکورن، خشک کن، ترازو <b>ابزار و تجهیزات:</b> ظرف، کاردک، لوح گچی، دستگاه ففرکورن، کاسه گرانده و شیارزن، الک، خشک کن، ترازو <b>کولیس، کاغذ شترنچی، روغن</b> <b>تجهیزات ایمنی:</b> لباس کار مناسب، ماسک تنفسی، دستکش کار، تجهیزات اطفای حریق																					
			<b>معیار شایستگی:</b>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f28e21; color: white;">ردیف</th> <th style="background-color: #f28e21; color: white;">مرحله کار</th> <th style="background-color: #f28e21; color: white;">حداقل نمره قبولی از ۳ نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">آماده سازی گل پلاستیک</td> <td style="text-align: center;">۱</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">تعیین پلاستیسیته</td> <td style="text-align: center;">۲</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">ثبت گزارش</td> <td style="text-align: center;">۳</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td colspan="2"> <b>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b>            دقیق عمل و صحت - لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت پذیری -            رعایت موارد زیست محیطی         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: right;">میانگین نمرات</td> </tr> </tbody> </table>			ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳ نمره هنرجو	۱	آماده سازی گل پلاستیک	۱	۲	تعیین پلاستیسیته	۲	۱	ثبت گزارش	۳	۲	<b>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b> دقیق عمل و صحت - لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت پذیری - رعایت موارد زیست محیطی		*	میانگین نمرات		
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳ نمره هنرجو																			
۱	آماده سازی گل پلاستیک	۱																			
۲	تعیین پلاستیسیته	۲																			
۱	ثبت گزارش	۳																			
۲	<b>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b> دقیق عمل و صحت - لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت پذیری - رعایت موارد زیست محیطی																				
*	میانگین نمرات																				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.																					



## فصل ۲

### شکل دهی به روش اکستروژن

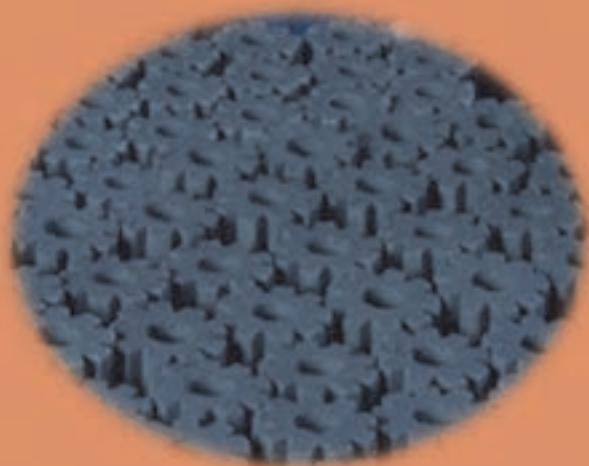

در بین روش‌های شکل دهی، تعداد کمی از آنها مانند شکل دهی به روش اکستروژن وجود دارد که در زمینه‌های مختلف کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده است. اولین کاربرد شکل دهی اکستروژن در تولید لوله‌های سرامیکی بوده است که امروزه در صنایع مختلف مانند صنایع پلاستیک، غذایی و شیمیایی و صنایع وابسته کاربرد پیدا کرده است. این روش یکی از روش‌های شکل دهی پلاستیک به شمار می‌رود که به دلایلی مانند سهولت کاربرد، هزینه پایین و قابلیت بالا در زمینه تولید قطعات ظرفی و پیچیده کاربرد زیادی دارد.

## واحد یادگیری ۲

# شاپیستگی شکل دهی به روش اکستروژن

### شاپیستگی شکل دهی به روش اکستروژن و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شاپیستگی، فرآگیری دانش و مهارت شکل دادن گل پلاستیک با استفاده از روش اکستروژن است. آشنایی با مکانیزم روش اکستروژن و ایجاد توانایی برای انجام شکل دهی با آن در این واحد یادگیری در نظر گرفته شده است.

### استاندارد عملکرد:

در این واحد ابتدا با مفهوم اکستروژن و کاربرد و ویژگی محصولات آن در صنایع مختلف آشنا خواهید شد. در ادامه، بعد از آشنایی با ابزار و تجهیزات اکستروژن، شکل دهی با این روش و انواع آن را فراخواهید گرفت. به منظور ایجاد تجربه عملی، فعالیتهای کارگاهی برای شکل دهی با روش اکستروژن ارائه شده است. در انتهای با عیوب احتمالی در قطعات اکستروف شده آشنا خواهید شد.

## مقدمه

شکل دهی به روش اکستروژن


آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید که روکش سیم‌های مسی بلند و بدون درز یا ماکارونی چگونه شکل دهی می‌شوند؟



شکل ۱

به محصولات شکل ۲ نگاه کنید.

به نظر شما قطعات تولیدشده با این روش دارای چه خصوصیات مشترکی هستند؟

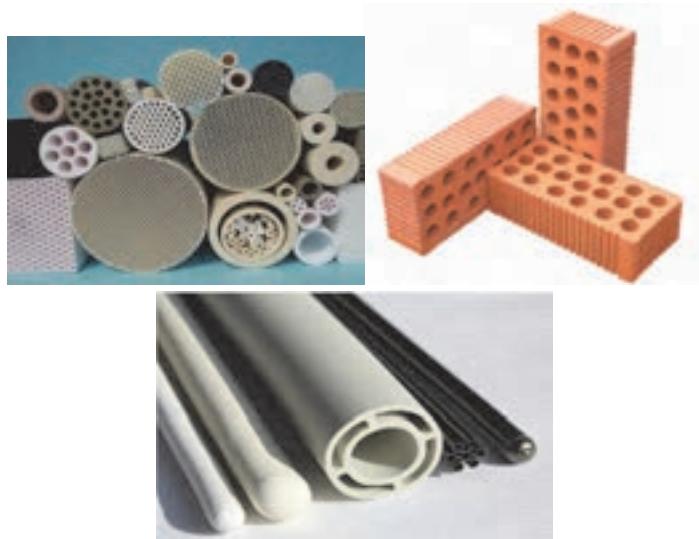

شکل ۲

قطعات ساخته شده در شکل ۲ همگی حاصل یکی از روش‌های رایج شکل‌دهی پلاستیک به نام اکستروزن هستند. به محصولات تولید شده به روش اکستروزن، محصولات اکسترود شده گفته می‌شود. با دقت کردن در شکل ۲ متوجه خواهید شد که محصولات اکسترود شده، دارای ویژگی‌های زیر هستند:

- سطح مقطع یکنواخت و ثابت در امتداد طولی

- بدون درز طولی

- امکان تولید قطعات با جدار نازک و ساختار ریز و مشبك

مثال‌های دیگری از محصولات اکسترود شده در شکل ۳ نشان داده شده است.




پایه کاتالیست لانه زنبوری، مبدل حرارتی



کاشی، آجر دیرگداز، بلوک ساختمانی



لوله و محافظ سرامیکی

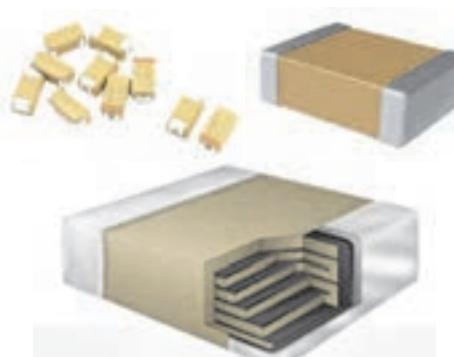

خازن سرامیکی

شکل ۳- محصولات سرامیکی شکل‌دهی شده به روش اکستروزن

به فراورده‌های حاصل از روش اکستروزن در شکل‌های ۱، ۲ و ۳ توجه کنید و در مورد سایر ویژگی‌های محصولات تولید شده با این روش بحث کنید.


**گفتگو کنید**




تقریباً تمام مواد سرامیکی، فلزی، پلیمری و حتی مواد غذایی اگر پلاستیسیته لازم برای فشرده شدن از روزنۀ قالب را داشته باشند، می‌توانند به روش اکستروزن شکل‌دهی شوند. ولی با توجه به تفاوت‌هایی که در ساختار

## شکل دهی به روش اکستروژن

و ویژگی های انواع مواد ذکر شده وجود دارد، در شکل دهی آنها با این روش تفاوت هایی جزئی وجود خواهد داشت.

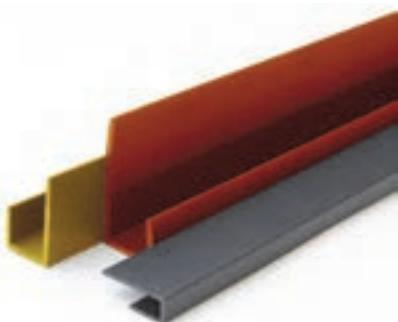

محصولات اکستروفود شده پلیمری

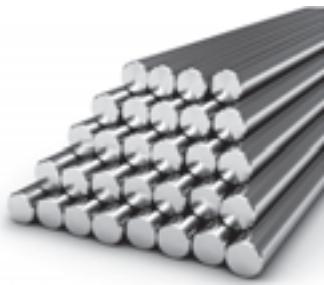

محصولات اکستروفود شده فلزی



محصولات اکستروفود شده سرامیکی

شکل ۴



تحقیق کنید



فهرستی از محصولات سرامیکی و کاربرد آنها در صنایع مختلف را که با روش اکستروژن شکل دهی و تولید می شوند، تهیه کنید.

ابزار و تجهیزات اکستروفور  
در شکل دهی به روش اکستروژن، با اعمال نیرو، گل پلاستیک از داخل محفظه اکستروفور به طرف قالب با شکل مشخص هدایت شده و با تجهیزات برش، قطعه با اندازه مشخص برش داده می شود.


با توجه به موارد گفته شده، دستگاه های مورد استفاده در روش اکستروژن از سه بخش اصلی تشکیل شده اند:



شکل ۶- اجزاء ماشین اکستروزد

#### روند ساخت قطعات سرامیکی به روش اکستروژن:


در نمودار زیر مراحل ساخت یک قطعه سرامیکی به روش اکستروژن را مشاهده می کنید.

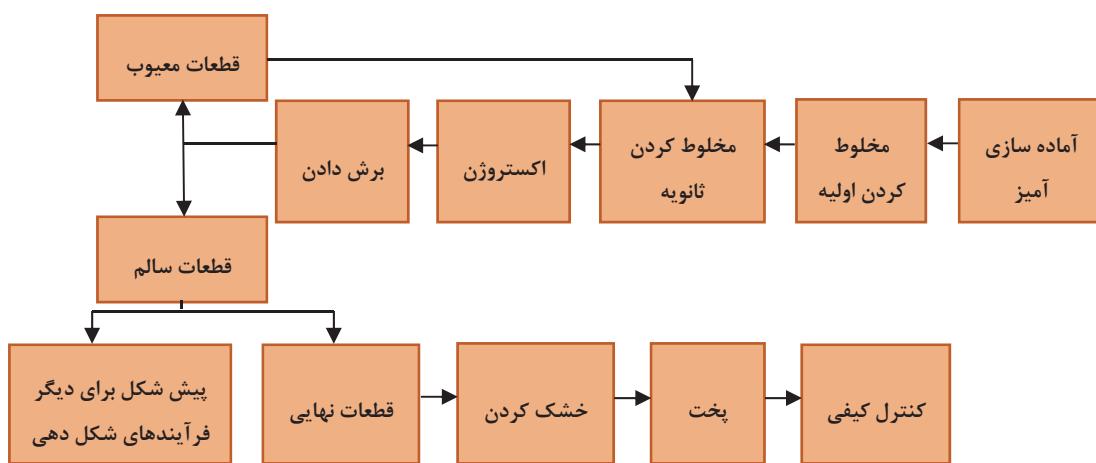

## شکل دهی به روش اکستروژن

### ۱-آماده سازی آمیز

موادی که قابلیت شکل دهی پلاستیک با روش اکستروژن را دارند، چه ویژگی هایی دارند؟ برای انجام شکل دهی به روش اکستروژن، لازم است در ابتدا گل ورودی به دستگاه آماده شود. بنابراین، باید گل کاملاً همگن شده و رطوبت در تمام قسمت های آن یکسان باشد و هوایگیری شود. برای این منظور عملیات مخلوط سازی انجام می شود که ممکن است در یک یا دو مرحله (مخلوط سازی اولیه و ثانویه) انجام شود. موادی که دارای پلاستیسیته مناسب باشند، قابلیت شکل دهی با روش اکستروژن را دارند. رطوبت بدنه های اکسترود شده با توجه به مواد اولیه می تواند از ۱۴ تا ۲۲ درصد باشد. مواد اولیه برای شکل دهی اکستروژن لازم است دارای دو ویژگی زیر باشند:

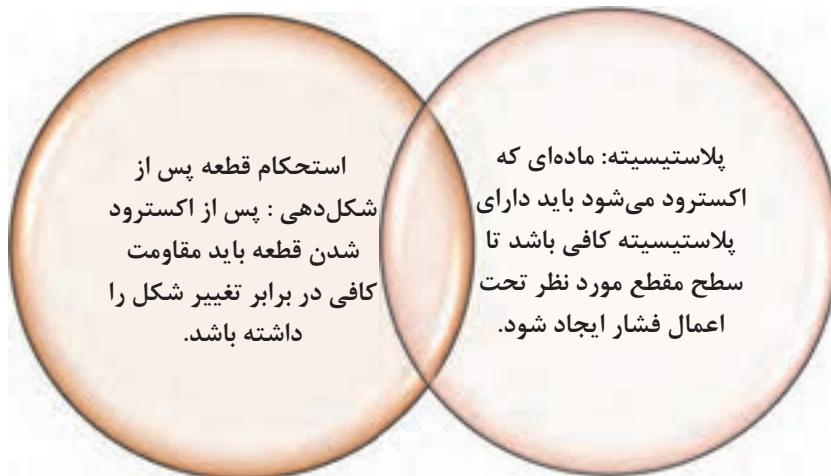

شکل ۵- قطعات سرامیکی اکسترود شده

ممکن است این سؤال در ذهن ایجاد شود که آیا مواد قادر پلاستیسیته نیز قابلیت شکل دهی به روش اکستروژن را دارند؟

موادی که پلاستیسیته کافی برای شکل دهی را نداشته باشند، می توان با افزودن مواد پلاستی سایزر و چسب، قابلیت اکسترود شدن را در آنها ایجاد کرد. به طور مثال، در لوله های محافظ ترمکوپل از جنس نیترید آلومینیوم، که پلاستیسیته کافی برای شکل دهی با اکستروژن را ندارند، با افزودن پلاستی سایزر و چسب، پلاستیسیته لازم در آنها ایجاد شده و اکسترود می شوند (شکل ۵).

آیا می دانید



اکسترود کردن قطعاتی از جنس آلومینا به عنوان یک ماده سرامیکی، با اندازه ذرات ۵ میکرومتر را در نظر می‌گیریم. پودر اولیه آلومینا در آب یا حلال‌های دیگر دارای پلاستیسیته لازم نبوده و لذا عمل اکسترود کردن به راحتی انجام نمی‌گیرد. با افزودن ذرات ریز بوهمیت ( $\text{AlOOH}$ ) که از کانی‌های حاوی آلومینیوم است، با اندازه ذرات بسیار ریز، به ذرات آلومینای پودر اولیه، میزان پلاستیسیته افزایش می‌یابد. در واقع ذرات ریز بوهمیت بین ذرات آلومینای پودر اولیه قرار می‌گیرند و باعث پلاستیسیته بیشتر آنها می‌شوند. چند نمونه از چسب‌های مورد استفاده در آماده‌سازی آمیز در جدول زیر آمده است.

جدول ۱- چند نمونه از چسب‌های مصرفی در اکستروژن سرامیک‌ها

نام لاتین	نام فارسی
Gum Arabic	صمغ عربی
Poly vinyl alcohol (PVA)	پلی وینیل الکل
Starch	نشاسته
Poly ethylene imine	پلی اتیلن ایمین
Methylcellulose	متیل سلولز
Carboxymethyl cellulose (CMC)	کربوکسی متیل سلولز
acrylates	اکریلات
dextrin	دکسترین
alginates	آلزینات
Natural gums	صمغ‌های طبیعی

مخلوط‌سازی اولیه گل مورد نیاز برای اکستروژن به دو روش انجام می‌شود:

الف- استفاده از مخلوط کن: در این روش خاک همراه با مقدار مشخصی آب در داخل مخلوط‌کن با یکدیگر مخلوط می‌شوند تا گل مورد نظر به دست آید.

ب- استفاده از فیلتر پرس: در این روش خاک با مقدار زیادی آب به صورت دوغاب درمی‌آید. به این دوغاب می‌توان مواد افزودنی لازم اضافه کرد و با همزدن به صورت همگن درآورد. سپس دوغاب حاصل شده به دستگاه فیلترپرس هدایت می‌شود تا آب آن گرفته شود. توده‌های گل خارج شده از بین صفحات فیلتر پرس، کیک نام دارند. این گل برای ادامه مراحل شکل‌دهی آماده است.

گفتگو کنید



به نظر شما گل تهیه شده با کدام روش کاملاً همگن است؟

## شکل دهی به روش اکستروژن


نکته

مخلوط سازی ثانویه در دستگاه اکسترودر حلزونی و پاگمیل انجام می شود.



## ۲- ساخت قطعات به روش اکستروژن

در شکل دهی اکستروژن، مواد اولیه با اعمال فشار وارد یک محفظه استوانه‌ای می‌شوند و با عبور از روزنه در انتهای دهانه اکسترودر (قالب)، پس از شکل‌گیری، از دستگاه خارج می‌شوند. (مانند خروج خمیر دندان از تیوب آن). در شکل ۷ قطعه اکسترود شده لانه زنبوری در حین خروج از اکسترودر نشان داده شده است.

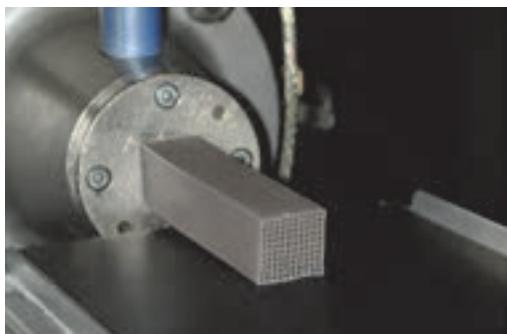

شکل ۷- خروج محصولات از دهانه اکسترودر (قالب)




شکل ۶- خروج خمیر دندان از تیوب

پرسش




به تصاویر شکل ۸ نگاه کنید، به نظر شما شکل سطح مقطع قطعات اکسترود شده چگونه تعیین می شود؟

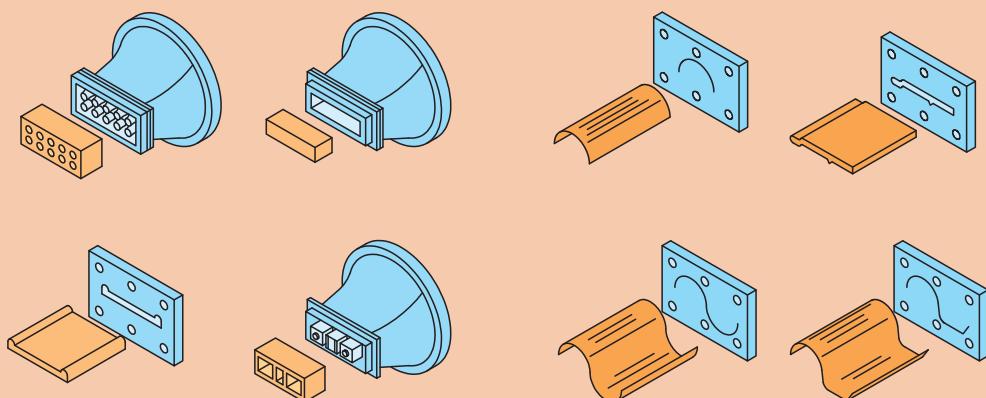

شکل ۸

در قسمت خروجی محفظه اکسترودر قالب تعبیه می‌شود. قالب‌ها در ابعاد و شکل‌های متنوعی با توجه به شکل سطح مقطع قطعات مورد نیاز برای اکسترود شدن طراحی و ساخته می‌شوند. ساخت قالب به طراحی و محاسبات پیچیده‌ای نیاز دارد زیرا ابعاد دقیق و طراحی مناسب قالب، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت قطعه اکسترود شده دارد. همچنین استحکام و طول عمر قالب و جنس آن از عوامل مهم در طراحی قالب است. چند نمونه از قالب‌های اکسترودر در شکل ۹ نشان داده شده است.

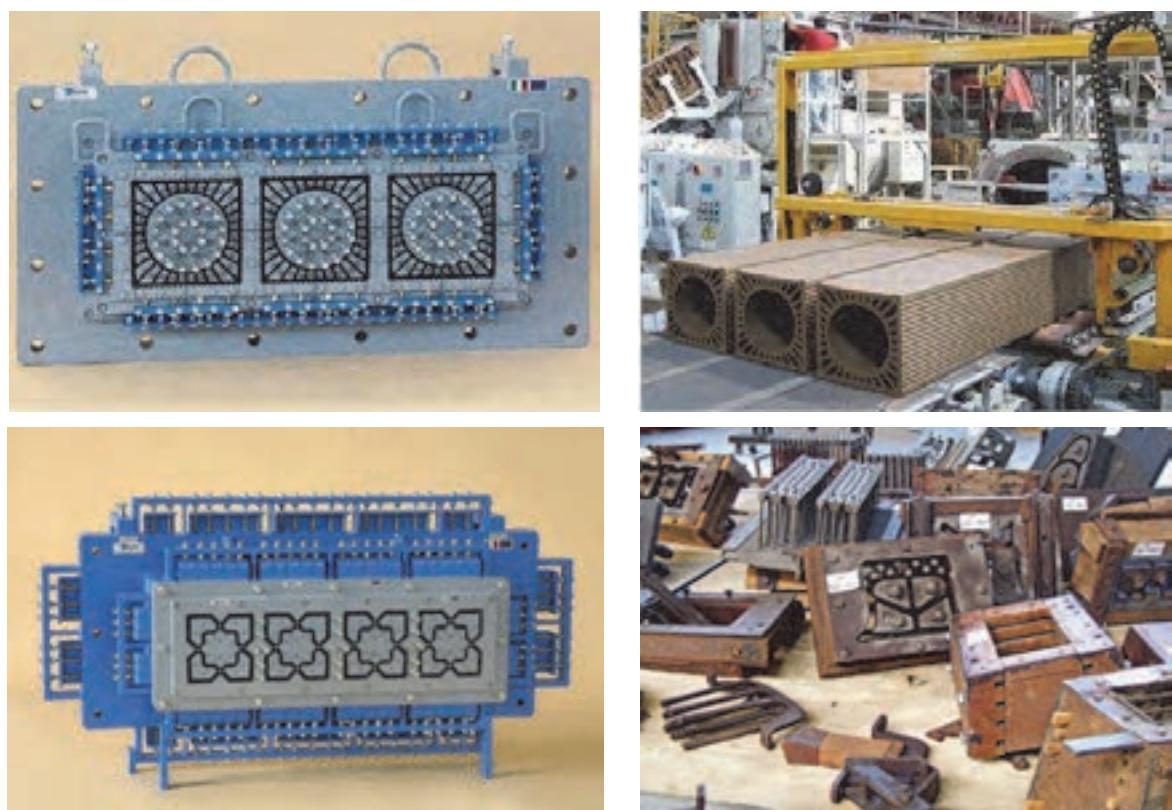

شکل ۹ – قالب اکسترودر

## شکل دهی به روش اکستروژن

لازم است بدانیم گاهی بدندهای اکسترود شده، محصول با شکل نهایی (به عنوان مثال: بلوک ساختمانی) نیست و اکستروژن به عنوان روشی برای آماده‌سازی و پیش‌شکل‌دهی قطعات به کار می‌رود که در نهایت شکل اصلی و نهایی با روش‌های دیگر مانند تراش و جیگر-جولی انجام می‌شود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰

در فرایند اکستروژن، تراکم به طور مستقیم به میزان رطوبت گل سرامیکی بستگی دارد و نسبت آب به خاک تعیین کننده نهایی تراکم محصول است؛ یعنی با کاهش میزان آب نسبت به مواد سرامیکی در گل ورودی به اکسترودر، تراکم محصول اکسترود شده بیشتر می‌شود. بنابراین برای گل اکسترود شده پیش شکل و آماده شده برای روش‌های شکل‌دهی دیگر مانند تراش و جیگر و جولی، لازم است مقدار رطوبت موجود در گل کم باشد تا تراکم گل آماده شده بالا باشد.

نکته



با استفاده از سرنگ معمولی یک نمونه سازی خلاقانه انجام دهید و ویژگی‌های حاصل از محصول به دست آمده را با نتایج سایر گروه‌ها مقایسه کنید.

فعالیت  
کارگاهی



نکته ایمنی



از سرنگ بدون سوزن استفاده کنید.

پرسش



در مورد ویژگی های گل مورد استفاده در این فعالیت با یکدیگر گفت و گو کنید.



شكل ۱۱

نکته



خامه ریزی برای آراستن کیک نیز شباهت هایی با روش اکستروژن دارد.



شكل ۱۲- قالب برای خامه ریزی کیک

## شکل دهی به روش اکستروژن

### مراحل شکل دهی به روش اکستروژن

در شکل ۱۳ مراحل اکستروژن به صورت ساده و با ابزار دستی نشان داده شده است:

(۱) آماده سازی مواد اولیه با ترکیب و رطوبت مناسب، به طوری که ویژگی ها و شرایط لازم برای اکستروز شدن را داشته باشد.

(۲) انتخاب شکل دهانه اکسترودر و پر کردن مخزن دستگاه با آمیز

(۳) اعمال نیرو به منظور بیرون راندن آمیز اکسترود شده از قالب و برش محصولات



مرحله ۱



مرحله ۲



مرحله ۳

شکل ۱۳- مراحل اکستروژن به صورت دستی

در شکل ۱۳، مراحل شکل دهی اکستروژن به صورت دستی مشاهده شد. این مراحل به صورت کارگاهی در شکل ۱۴ نشان داده شده است:

- (۱) آماده سازی گل با ترکیب مورد نظر، پر کردن مخزن دستگاه با گل
- (۲) اعمال نیرو به منظور هدایت کردن و بیرون راندن مواد اکستروود شده از قالب با شکل مشخص
- (۳) برش دادن محصولات
- (۴) آماده شدن قطعات شکل داده شده



مرحله ۱



مرحله ۲



مرحله ۴

مرحله ۳

شکل ۱۴ - مراحل اکستروژن به صورت کارگاهی

## شکل دهی به روش اکستروژن

### ۳- برش دادن قطعات اکستروود شده

قطعات اکستروود شده باید در ابعاد طولی مورد نظر بریده شوند. برش دادن قطعات خروجی از اکسترودر لازم است با دقت بالایی انجام شود تا از ایجاد عیوب در لبه قطعات جلوگیری شود. برش طولی قطعات می‌تواند به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود. معمولاً عمل بریدن با استفاده از سیم‌های نازک انجام می‌شود. در شکل ۱۵ نمونه‌هایی از نحوه برش دادن قطعات و ابزارهای برش نشان داده شده است.



الف




ب

شکل ۱۵- ابزار برش قطعات اکستروود شده (الف) به صورت دستی (ب) به صورت اتوماتیک

## دسته‌بندی روش‌های اکستروژن

به طور کلی روش شکل دهنی اکستروژن تقسیم‌بندی متفاوتی دارد که روش‌های متداول آن در نمودار شکل ۱۶ نشان داده شده است:

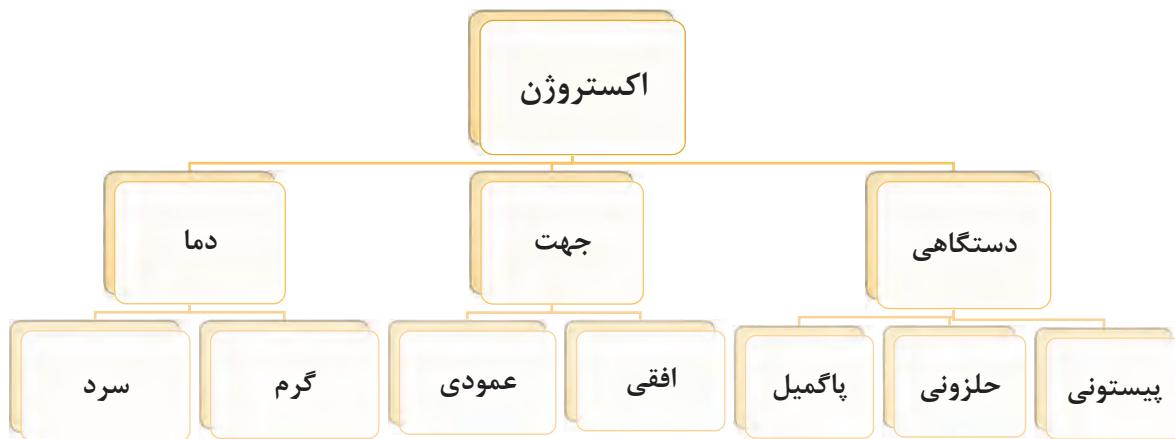

شکل ۱۶ - روش‌های متداول شکل دهنی به روش اکستروژن

### ۱- دسته‌بندی بر اساس تجهیزات دستگاهی

روش شکل دهنی اکستروژن در تقسیم‌بندی از لحاظ تجهیزات و دستگاهی شامل سه نوع پیستونی و حلزونی و پاگمیل است.

#### اکسترودر پیستونی

اکسترودر پیستونی ساده‌ترین نوع سیستم اکسترودر به شمار می‌رود که شامل محفظه (سیلندر)، پیستون و قالب است. در این سیستم، لازم است عملیات مخلوط‌سازی گل برای شکل دهنی قبل از ریختن آن به داخل دستگاه به صورت کامل انجام گیرد.

گل جهت شکل دهنی به محفظه اکسترودر ریخته می‌شود و سپس با اعمال فشار، پیستون در داخل محفظه استوانه‌ای به سمت دهانه قالب هدایت شده و با عبور از دهانه، به صورت شکل داده شده خارج می‌گردد. اکسترودر پیستونی دسته‌بندی‌های مختلفی دارد که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌تواند موارد زیر باشد:


- بر اساس میزان نیروی اعمالی
- نوع سیستم اعمال فشار برای جلو راندن پیستون داخل محفظه (هیدرولیکی یا مکانیکی)
- جهت اکسترودر (عمودی یا افقی و مستقیم یا غیرمستقیم)
- نحوه شارژ آمیز (دستی یا اتوماتیک)
- دمای سیستم (گرم یا سرد)

فعالیت  
کلاسی:



## شکل دهی به روش اکستروژن

به شکل ۱۷ دقیق کنید و با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد اکسترودر پیستونی، ضمن پرکردن جاهای خالی در شکل، توصیفی از عملکرد اجزای معرفی شده در شکل را در این دستگاه ارائه دهید.

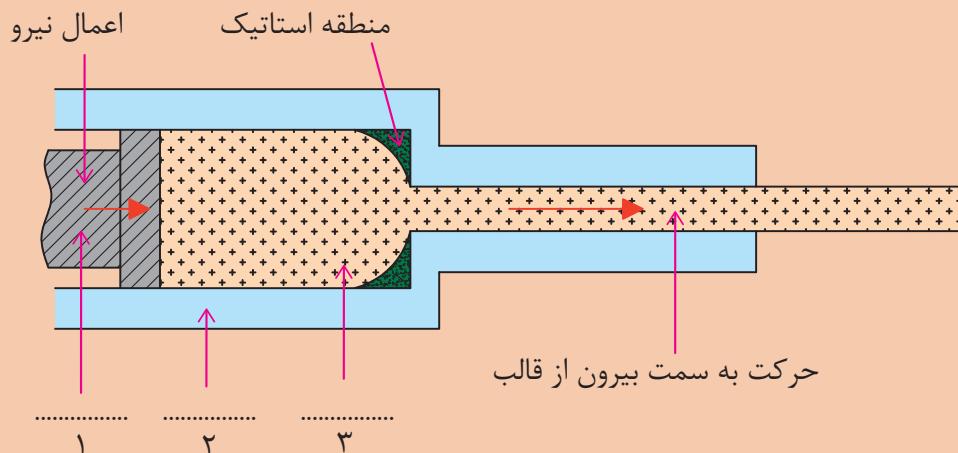

شکل ۱۷- اکسترودر پیستونی

نکته



**منطقه استاتیک:** در این قسمت از قالب، گل فشرده شده و امکان خروج از انتهای اکسترودر وجود ندارد (شکل ۱۷).

پرسش




برای رفع مشکل منطقه استاتیک چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟

در اکسترودر حلزونی که ساختار آن در مقایسه با اکسترودر پیستونی کمی پیچیده‌تر است، از یک یا چند حلقه حلقه‌ای پیستون استفاده می‌شود که این حلقه‌ها با چرخش، گل ورودی را به سمت جلو و قالب هدایت می‌کنند. در این سیستم علاوه بر شکل دهی، تا حدودی عملیات مخلوط‌سازی ثانویه نیز توسط حلقه‌ها انجام می‌شود. در شکل ۱۸ نمایی از حلقه‌ای نشان داده شده است. اکسترودر حلقه‌ای مانند اکسترودر پیستونی دارای دسته‌بندی‌های مختلفی است که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌تواند موارد زیر باشد:

- بر اساس میزان نیروی اعمال شده
- نوع سیستم اعمال فشار برای جلو راندن پیستون داخل محفظه (هیدرولیکی یا مکانیکی)
- جهت اکسترودر (عمودی یا افقی)

- نحوه شارژ آمیز (دستی یا اتوماتیک)
- دماهی سیستم (گرم یا سرد)

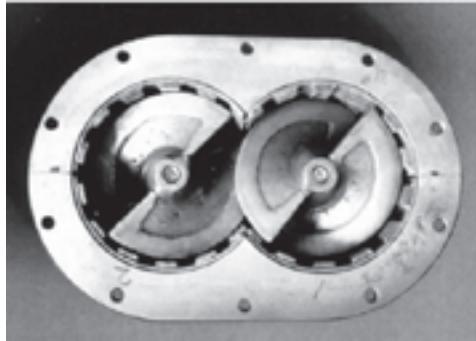

ب- دو حلزونی



الف - تک حلزونی

شکل ۱۸

آیا می دانید





در صنایع سرامیک از اکسترودر با بیش از یک حلزونی استفاده می‌شود که تیغه‌های یک حلزون از بین تیغه‌های دیگری عبور می‌کند. حلزونی‌ها می‌توانند جهت چرخش متفاوتی نسبت به هم داشته باشند.

پرسش



به شکل‌های ۱۹ دقت کنید و با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت اکسترودر حلزونی، توصیفی از عملکرد اجزای معرفی شده در شکل را در این دستگاه ارائه دهید.

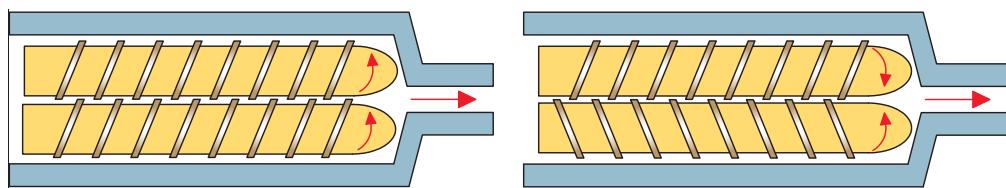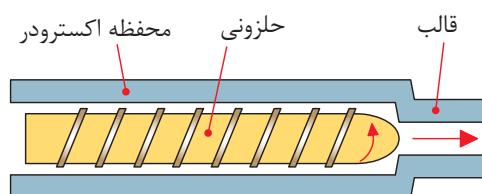

شکل ۱۹

فکر کنید



### شكل دهی به روش اکستروژن

چه تفاوتی بین دو سیستم اکسترودر پیستونی و حلزونی وجود دارد؟  
این دو روش اکستروژن چه مزایا و مزایای نسبت به همدیگر دارند؟

در جدول ۳ مقایسه‌ای بین دو روش اکستروژن پیستونی و حلزونی آمده است. با توجه به این دو روش جدول را کامل کنید.

جدول ۳- مقایسه اکسترودر پیستونی و حلزونی

حلزونی	پیستونی
اکسترودر حلزونی به صورت پیوسته امکان انجام همزمان مخلوطسازی و تولید قطعه را دارد؛ بنابراین سرعت تولید بالاست.	در اکسترودر پیستونی سرعت تولید قطعات در مقایسه با نوع حلزونی کمتر است؛ زیرا به صورت غیر-پیوسته کار می‌کند.
.....	در استفاده از دستگاه پیستونی، تماس گل ورودی به اکسترودر، با محفظه و سایر اجزای دستگاه نسبت به نوع حلزونی کمتر است؛ بنابراین امکان آلوگی نیز کمتر می‌شود.
در اکسترودر حلزونی،..... تا حدودی به عملیات مخلوطسازی و همگن کردن گل کمک می‌کند.	در روش پیستونی لازم است عملیات مخلوطسازی قبل از هدایت گل به داخل محفظه اکسترودر انجام شود.
.....	.....



پرسش



آیا ویژگی‌های قطعات حاصل از شکل دهی با اکسترودر پیستونی با قطعات حاصل از شکل دهی با اکسترودر حلزونی تفاوت دارند؟


## پاگمیل

به منظور شکل دهی با روش اکستروژن به صورت پیوسته و عملیات همزمان مخلوطسازی گل، یک دستگاه پاگمیل یا مخلوط کن دیگری که دارای سیستم هوزادایی نیز است به عنوان جزئی از سیستم اکستروژن در دستگاه طراحی می شود. پاگمیل دارای ردیفهایی از پره ها بر روی میله است که با چرخش آن، گل بین پره ها فشرده شده و با اعمال فشار به مخلوط شدن آن کمک می کند. به این ترتیب، با حرکت گل بین پره ها و فشرده شدن آن، تا حدودی هوا موجود در داخل گل خارج شده و مخلوط همگن می شود. همچنین با افروzen سیستم تخلیه هوا (ایجاد خلا) به دستگاه اکسترودر، امکان هوزادایی مخلوط گل فراهم می شود. پس از این مرحله، گل آماده عملیات شکل دهی با روش اکستروژن می گردد. جزئیات بیان شده را می توانید در شکل های ۱۹ و ۲۰ مشاهده کنید.

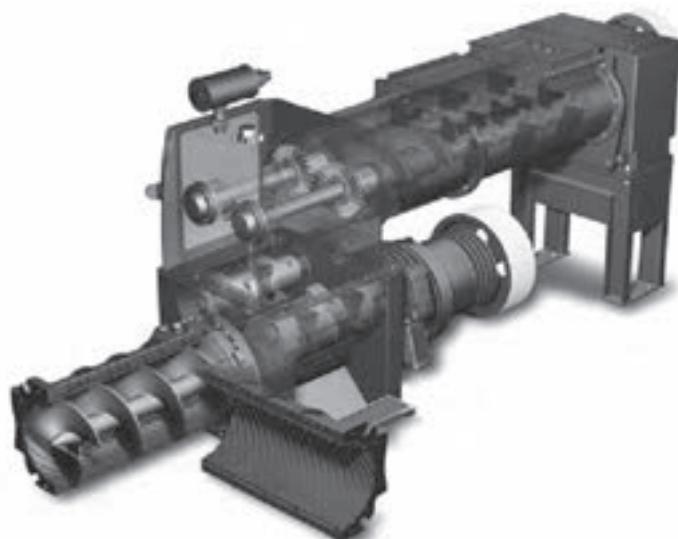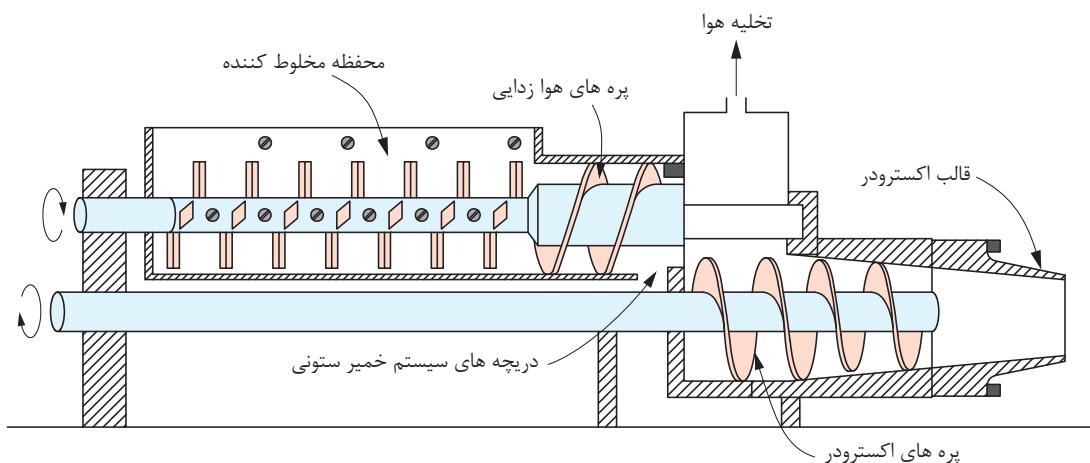

شکل ۱۹ - پاگمیل

## شكل دهی به روش اکستروژن

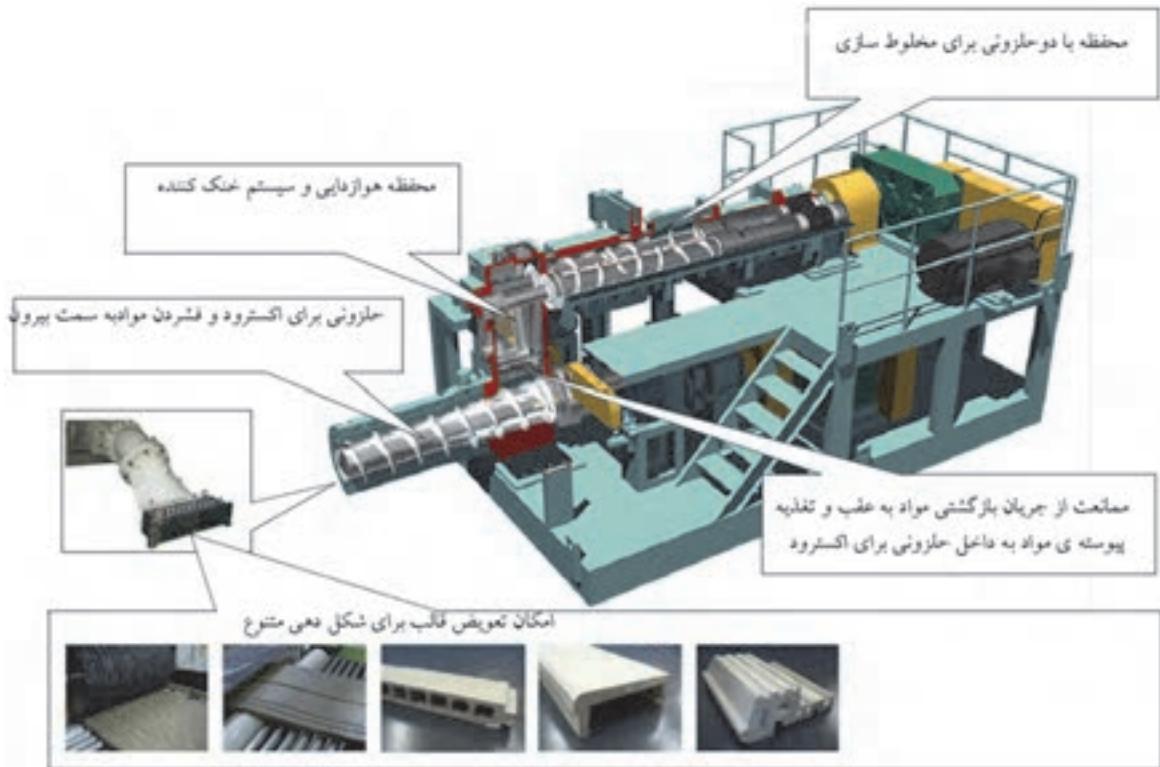

شکل ۲۰- اجزای اکسترودر حلزونی همراه با پاکمیل

گل اکستروژن با ترکیب مشخص و پلاستیسیته مناسب به محفظه ورودی مواد ریخته می‌شود و با یک حلزونی به سمت تیغه چرخنده هدایت می‌شود. این تیغه ضمن گسیختن و تکه‌تکه کردن گل ورودی از هم‌دیگر، هواگیری نیز انجام می‌دهد. به منظور جلوگیری از ورود هوا به داخل گل، لازم است شارژ و ریختن گل با سرعت انجام گیرد. بعد از هوازدایی و گسیختن (تکه‌تکه شدن) گل از هم توسط تیغه‌های چرخشی، گل به سمت حلزونی بعدی هدایت می‌شود تا کار مخلوط‌سازی و فشردن آن انجام شود و گل به صورت توده‌ای یکنواخت درآید. سپس گل به سمت قالب با شکل و اندازه مشخص فشرده و شکل دهی می‌شود.

نکته



- ۱: اندازه قالب باید با سرعت ریختن گل به داخل دستگاه متناسب باشد، به ویژه در دستگاه‌های اکسترودر با ظرفیت کم باید دقت کافی شود تا گل بیش از حد ظرفیت به دستگاه ریخته نشود.
- ۲: در بعضی از دستگاه‌های اکسترودر، هنگام اکسترود کردن قطعه، در قسمت‌هایی از دستگاه به گل حرارت اعمال می‌شود.
- ۳: در فرایند اکستروژن مخلوط کردن گل از مراحل حساس و مهم به شمار می‌رود.

فعالیت  
کارگاهی



نکته ایمنی




- آشنایی با اجزاء دستگاه اکسترودر
- در کارگاه قسمت‌های مختلف انواع دستگاه اکسترودر شامل نیروی محرکه مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه، نحوه اعمال نیرو به گل جهت خارج کردن مواد آن از دستگاه و قالب دهانه اکسترودر را بررسی کنید.
  - به صورت عملی بر روی تعویض قالب اکسترودر کار کنید.

- ۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی دقیق لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲- حین بررسی اجزای دستگاه دقیق کنید که برق دستگاه از تابلو مرکزی کارگاه قطع شده باشد.
- ۳- از نزدیک کردن دستان خود به داخل محفظه ورودی گل خودداری کنید.
- ۴- مراقب باشید تا حین تعویض قالب اکسترودر به خود آسیب نزنید.
- ۵- مواظب گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال‌گرد و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.

## ۲- دسته‌بندی اکسترودرها بر اساس جهت شکل دهی

اکسترودرها می‌توانند به صورت افقی و عمودی به کار گرفته شوند. نوع افقی در تولید انواع سرامیک‌ها کاربرد بیشتری دارد، ولی در ساخت برخی قطعات لوله‌ای شکل با جداره نازک و قطر بزرگ نوع عمودی ترجیح داده می‌شود. زیرا در اکسترودر عمودی، خارج کردن محصول اکسترود شده بدون تغییر شکل سطح مقطع آن امکان‌پذیر است. در شکل ۲۱ نمونه‌ای از اکسترودر افقی و عمودی و خروج محصولات از اکسترودر افقی و عمودی نشان داده شده است.

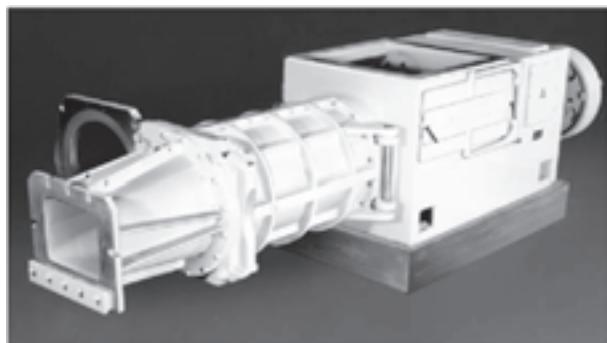

ب- اکسترودر افقی



الف - اکسترودر عمودی

## شکل دهی به روش اکسٹرودن



ج - محصولاتی از اکسٹرودر عمودی



د - محصولاتی از اکسٹرودر افقی

شکل ۲۱



شکل ۲۲

پرسش



در مورد عملکرد دستگاه اکسٹرودر برای شکل دهی استوانه توخالی گفت و گو کنید.

مراحل شکل دهی قطعات با اکسٹرودر

نمایش فیلم





قابلیت اکسترود شدن آمیز بالکلی و آلومینا

مواد و تجهیزات مورد نیاز :

۱۰ کیلوگرم آلومینا، ۱۰ کیلوگرم بالکلی، آب، دو عدد ظرف مناسب برای تهیه گل

شرح فعالیت:

مقدار ۱۰ کیلوگرم خاک بالکلی و به همان مقدار پودر آلومینا تهیه و با افزودن ۱۸٪ آب به هر کدام، گل آماده کنید. پس از آماده سازی گل، هر کدام را جداگانه داخل محفظه اکسترودر ریخته و عملیات شکل-دهی اکستروژن را انجام دهید.



۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی دقیق لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.

۲- از نزدیک کردن دستان خود به داخل محفظه ورودی مواد اولیه خودداری کنید.

۳- حتماً از وسایل جانبی برای ریختن آمیز داخل دستگاه استفاده شود.

۴- مواضع گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردن و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.



گل‌های حاصل از بالکلی و آلومینا را از لحاظ قابلیت اکسترود شدن با هم مقایسه کنید.

فعالیت  
کارگاهی



قابلیت اکسترود شدن آمیز با درصدهای رطوبت مختلف

مواد و تجهیزات مورد نیاز :

۲۰ کیلوگرم کائولن، آب، دو عدد ظرف مناسب برای تهیه دوغاب

شرح فعالیت:

مقدار ۲۰ کیلوگرم خاک کائولن را تهیه و با نیمی دیگر در ظرف دیگری جداگانه دوغاب آماده کرده و پس از آبگیری، از هر کدام گل با پلاستیسیتهای متفاوت تهیه کنید. پس از آماده سازی گل از هر آمیز، هر کدام را جداگانه داخل محفظه اکسترودر ریخته و عملیات شکل دهنده اکستروژن را انجام دهید. مقدار پلاستیسیته و رطوبت دو گل حاصل را با یکی از روش های آموزش داده شده در فصل اول تعیین کنید.

نکته اینمی



- ۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲- از نزدیک کردن دستان خود به داخل محفظه ورودی مواد اولیه خودداری کنید.
- ۳- حتماً از وسایل جانبی برای ریختن آمیز داخل دستگاه استفاده شود.
- ۴- مواضع گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردن و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.

پرسش



گل با درصدهای متفاوت رطوبت را از لحاظ قابلیت اکسترود شدن با هم مقایسه کنید.


تحقیق کنید



تقسیم بندی های دیگری از روش شکل دهنده اکستروژن را بیان کنید.

## عیوب اکستروژن

به شکل‌های زیر نگاه کنید، در این شکل‌ها نمایی از محصولات معیوب فرایند اکستروژن نشان داده شده‌اند که در هر یک از آنها یک سری عیوب قابل مشاهده است.

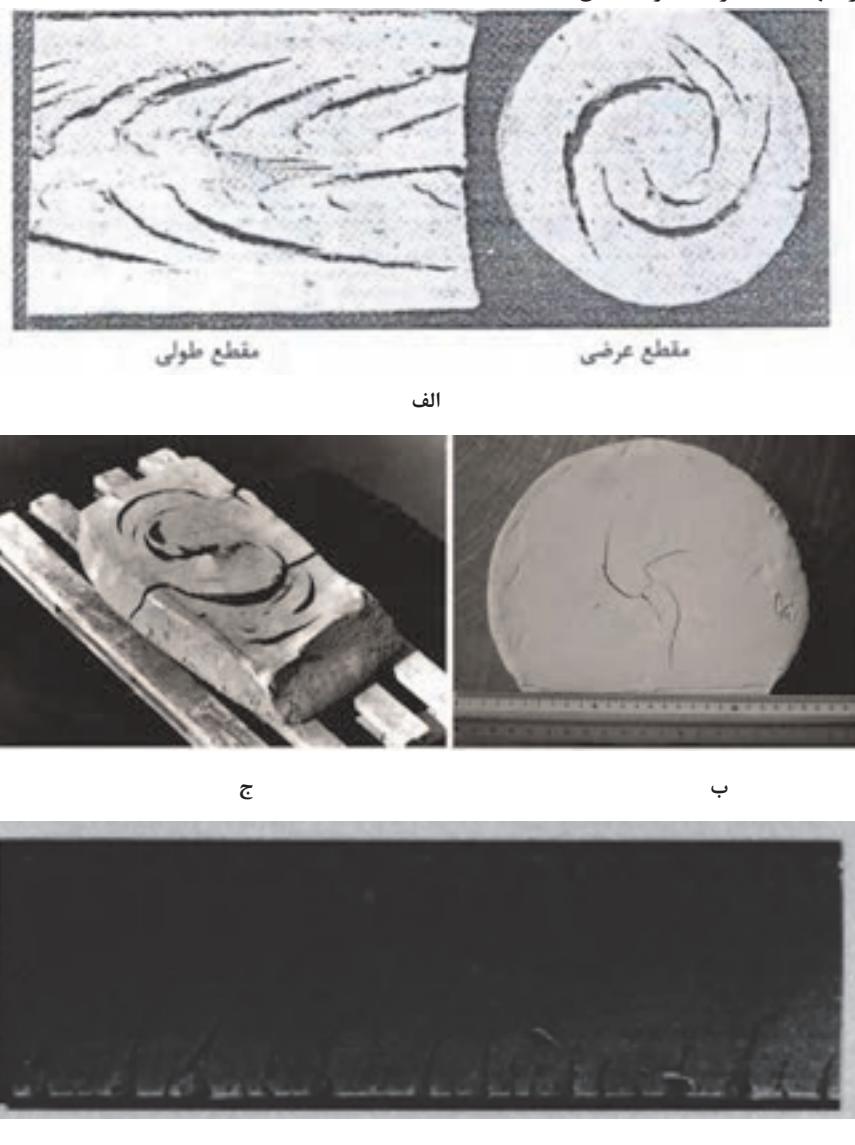

شکل ۲۳- برخی از عیوب قطعات اکستروود شده: (الف) لایه‌لایه شدن در مقطع عرضی و طولی و دیواره قطعه، ب) ترک ۷شکل، ج) ترک S شکل، د) پارگی لبه‌ها

در هر روش شکل‌دهی امکان به وجود آمدن یک سری از عیوب در قطعه است که با بررسی دقیق می‌توان عامل آنها را شناسایی کرد و راه‌حل‌هایی برای رفع آن ارائه داد. در تولید قطعه از اکستروودر، گروهی از عیوب در آنها ممکن است به وجود آید که در جدول ۴ بیان شده است.

## شكل دهی به روش اکستروژن

به نظر شما چه عواملی باعث ایجاد این عیوب هستند؟

در مورد عامل ایجاد هر یک از این عیوب فکر کنید و راه حل هایی برای هر کدام ارائه دهید:

جدول ۴- عیوب در قطعات اکسترود شده و عامل ایجاد آنها و راه حل رفع عیوب

نوع عیوب	عامل ایجاد عیوب	راه حل برای رفع عیوب
لایه لایه شدن	عملکرد اکسترودرهای حلزونی به گونه‌ای است که باعث ایجاد حالت لایه‌لایه‌ای در گل می‌شود و با انتخاب مواد رسی با پلاستیسیته مناسب زمانی که مخلوط آمیز قبل از خروج از انتهای قالب می‌توان عیوب قالب به صورت کامل به هم تنیده نشده ایجاد لایه‌دار شدن گل را از بین برد.	۱- با استفاده از مواد روانساز اصطکاک گل را در قالب کم کرد. .....۲- از مواد با دانه‌های درشت استفاده شده باشد. .....۳- درصد رطوبت گل کم شده باشد. .....۴- خاک رسی ما پلاستیسیته کافی نداشته باشد.
پارگی لبه‌های سطحی: ترک‌های سطحی که در هنگام خروج گل از اکسترودر ایجاد می‌شود.	این عیوب در درون قطعات توپر مشاهده می‌شوند. با توجه به کاهش تدریجی قطر حلزونی به سمت قالب، در ناحیه انتهای حلزونی، گل‌های فشرده اطراف باید جای خالی آن را پر کنند، لذا گل فشرده شده برای پر کردن جای خالی حلزون از اطراف به مرکز هدایت می‌شود و در ناحیه میانی به هم وصل می‌شوند. در صورتی که گل آماده شده دارای خواص نامطلوب باشد، عدم پیوستگی گل در مرکز قطعه وجود دارد که بعد از خشک شدن به صورت S ظاهر می‌شود.	انتخاب گل با پلاستیسیته مناسب .....
ترک S شکل		

نوع عیب	عامل ایجاد عیب	راه حل برای رفع عیب
ترک Y شکل (ستاره‌ای)	وجود ذرات غیرپلاستیک درشت (شاموت) که انقباض کمتری در هنگام خشک شدن دارند، در داخل گل پلاستیک با ایجاد تنفس در اطراف آنها باعث ترک می‌شوند.	
اعوجاج قطعات اکسترود شده		
تخلخل در قطعات اکسترود شده		

به طور کلی کار کردن با اکسترودر با وجود مشکلات زیاد، به دلیل سرعت تولید بالا، از لحاظ اقتصادی دارای ارزش سرمایه‌گذاری است. در این روش شکل‌دهی با دقیق و تجربه بالا و ارائه راه حل‌های مناسب می‌توان بر مشکلات آن غلبه کرد.

## ارزشیابی شایستگی شکل دهی به روش اکستروژن

**شرح کار:**

آماده سازی ابزار آلات و تجهیزات شکل دادن به روش اکستروژن

شکل دادن به روش اکستروژن

کنترل نهایی

**استاندارد عملکرد:**

سالم و تمیز بودن ابزار

آماده کردن دستگاه اکسترودر

تعویض قالب

شکل دادن قطعه با اکسترودر - کنترل نهایی و بررسی عیوب

**شاخص ها:**

کار با دستگاه اکسترودر و تولید قطعه بدون عیب با اکسترودر

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

شرایط: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، انواع دستگاه اکسترودر

ابزار و تجهیزات: اکسترودر عمودی، اکسترودر حلزونی، پاگمیل، کولیس، خط کش، شابلون، مواد اولیه، پمپ خلاء، قالب دستگاه اکسترودر، خشک کن

**معیار شایستگی:**

ردیف مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	۱	آماده سازی تجهیزات و آمیز مناسب برای اکسترودر
۲	۲	شکل دهی به روش اکستروژن
۳	۱	توانایی تشخیص عیوب قطعات اکسترود شده و روش های رفع آنها
	۲	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی- مسئولیت پذیری- رعایت موارد زیست محیطی
	*	میانگین نمرات

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



### فصل ۳

## شکل دهی به روش تراش



یکی از روش های متداول برای شکل دهی قطعات سرامیکی (به ویژه قطعات سرامیکی مورد استفاده در صنایع برق و نساجی)، تراش می باشد. در این روش شمش گل بر روی دستگاه تراش نصب می شود و همزمان با چرخش، به وسیله شابلون تیز شکل نهایی قطعه تراشیده می شود.

## واحد یادگیری ۳

### شاپیستگی شکل دهی به روش تراش

#### شاپیستگی شکل دهی به روش تراش و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شاپیستگی فرآگیری دانش و مهارت شکل دادن گل پلاستیک با استفاده از روش تراش می‌باشد. یکی از مصارف عمده قطعات شکل گرفته به روش تراش، در صنایع برق می‌باشد. آشنایی با دستگاه تراش و مکانیزم شکل دهی با این روش در این واحد یادگیری درنظر گرفته شده است.

#### استاندارد عملکرد:

در این واحد هنرجو ابتدا با محصولات مختلف تولید شده با روش تراش و کاربرد آنها آشنا خواهد شد و در ادامه دستگاه تراش و اجزاء آن را می‌شناسد. همچنین مکانیزم و مراحل شکل دهی با این روش به طور کامل شرح داده خواهد شد. به منظور کسب مهارت، کارهای عملی شکل دادن قطعات مختلف با استفاده از روش تراش در نظر گرفته شده است.

## شکلدهی به روش تراش

یکی از روش‌های متداول برای شکلدهی قطعات فلزی و چوبی، تراش یا خراطی است. در این روش تکه‌ای چوب یا فلز بر روی دستگاه تراش نصب می‌شود و هم‌مان با چرخش، به وسیله تیغه‌ای تیز شکل نهایی قطعه تراشیده می‌شود.

در شکل‌های ۱-الف و ب، قطعات فلزی و چوبی شکل داده شده با این روش را مشاهده می‌کنید.



ب



الف

شکل ۱-الف- تراشکاری فلز ب- خراطی چوب

پرسش

قطعات شکل داده شده به روش تراش از جنس چوب و فلز از نظر ظاهری چه شباهت‌هایی دارند؟



شکل ۲- قطعات چوبی شکل داده شده با تراش



شکل ۳- قطعات فلزی شکل داده شده با تراش

روش تراشکاری برای شکل دهی قطعات سرامیکی نیز استفاده می‌شود. امروزه قطعات سرامیکی شکل دهی شده به روش تراش با بازار مصرف قابل توجهی در صنایعی مانند نساجی، مخابرات و برق روبرو است. بیشترین کاربرد این روش در ساخت مقره‌های صنعت برق و نساجی است. در شکل زیر قطعات سرامیکی مورد استفاده در صنعت برق و نساجی را مشاهده می‌کنید که به روش تراش شکل داده شده‌اند.



ب



الف

شکل ۴- قطعات شکل دهی شده به روش تراش در صنایع: الف- برق ب- نساجی



### شکل دهی به روش تراش

در شکل دهی به روش تراش، ابتدا گلی که پیش شکل داده شده و سپس به صورت نیمه خشک درآمده، در دستگاه تراش به منظور شکل دهی نهایی قرار می‌گیرد. ستون گل پیش شکل داده شده پس از تنظیم رطوبت به صورت افقی و یا عمودی در دستگاه تراش قرار گرفته، چرخانده می‌شود و با تیغه یا شابلون فلزی تراشیده می‌شود. در این روش با انتخاب طرح و ابزار مناسب قطعات مختلفی را می‌توان شکل داد.



شکل ۵- شکل دهی قطعات سرامیکی به روش تراش



### شكل دهی به روش تراش

به تصاویر زیر نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید:

- آیا شکل دهی این قطعات با روش تراش امکان‌پذیر است؟

- آیا شکل دهی با روش تراش برای تولید قطعات متقاضی مناسب است؟



شکل ۶

### مراحل تراش گل

در شکل ۷ مراحل شکل دهی گل پلاستیک به روش تراش نشان داده شده است. قبل از شکل دهی بررسی ویژگی شمش گل و ابزارهای تراش اهمیت دارد.



شکل ۷- مراحل شکل دهی گل پلاستیک به روش تراش

### آماده‌سازی شمش گل

روش تراش از روش‌های شکل دهی گل پلاستیک است و رطوبت گل در این روش نیز اهمیت دارد و باید قبل از شکل دهی، میزان رطوبت گل بررسی شود.

آماده‌سازی شمش گل در پنج مرحله انجام می‌شود که به ترتیب عبارتند از:

- ۱- اکسیترود کردن
- ۲- تولید شمش
- ۳- خواباندن گل
- ۴- بررسی درصد رطوبت
- ۵- بررسی قابلیت تراش شمش

فکر کنید



آیا گل هواگیری نشده برای تراشکاری مناسب است؟



قبل از شکل دهی باید مقدار رطوبت و پلاستیسیته شمش گل براساس شکل نهایی محصول تعیین شود و پس از تنظیم رطوبت آن، طرح بر روی شمش اجرا شود. در جدول ۱ درصد رطوبت شمش برای محصولات مختلف بیان شده است.

جدول ۱- درصد رطوبت شمش گل در قطعات مختلف سرامیکی


درصد رطوبت شمش گل	نوع بدنه
۱۹-۱۷	در مقعرهای کوچک دوشیاره و سه شیاره
۱۵-۱۲	در مقعرهای بزرگ بوشینگ
۱۵-۱۲	گلوله‌های سرامیکی
۱۲-۱۰	پایه‌های تزئینی سرامیکی

پرسش

به نظر شما اگر درصد رطوبت شمش نامناسب باشد، در فرایند شکل دهی چه مشکلی پیش می‌آید؟



از دیگر عوامل مؤثر در شکل دهی به روش تراش، درصد رطوبت شمش گلی اکسترود شده است.

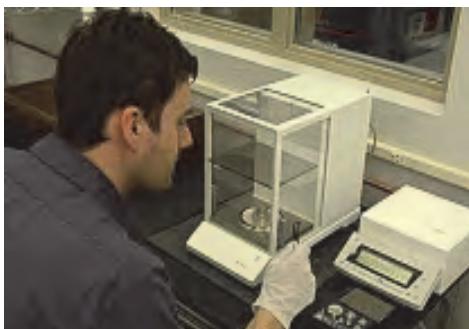

شکل ۸- بررسی وزن تر و خشک آن تعیین می‌شود.

برای شکل دهی به روش تراش، ابتدا شمش گل به وسیله اکسترود تهیه می‌شود. شمش گلی که از اکسترود به دست می‌آید، هواگیری شده و مقدار رطوبت آن مشخص است. رطوبت شمش مورد استفاده برای تراش، معمولاً بین ۱۲ تا ۱۸ درصد است. میزان رطوبت به روش تجربی با فشار دادن دست روی سطح تازه تراش خورده شمش بررسی می‌شود و یا میزان رطوبت لایه تراش داده شده با نمونه برداری و بررسی وزن تر و خشک آن تعیین می‌شود.



## شكلدهی به روش تراش

کار عملی ۱: بررسی شکل‌پذیری شمش گل با درصدهای مختلف رطوبت  
 مواد و ابزار: تالک خام، تالک کلسینه شده، منیزیت، بالکلی، کوارتز، بنتونیت، خشک‌کن، ترازوی آزمایشگاهی، دستگاه تراش، سیم برش، کورنومتر  
 شرح فعالیت:

شمش گلی را با ترکیب داده شده در جدول زیر آماده کنید.

ماده اولیه	مقدار (%)
تالک خام	۴۰
تالک کلسینه شده	۱۵
منیزیت	۱۵
بالکلی	۲۰
کوارتز	۵
بنتونیت	۵

- شمش تهیه شده را به مدت یک هفته در محلی مرطوب و دور از نور خورشید بخوابانید.
- شمش گل را به چهار قسمت تقسیم کنید.
- وزن هر یک از قسمت‌ها را با ترازوی آزمایشگاهی به دست آورید.
- هریک از قسمت‌های بریده شده را داخل خشک‌کن ۶۰ درجه سلسیوس قرار دهید.
- هر یک از قسمت‌ها را پس از گذشت ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ دقیقه از خشک‌کن خارج کنید.
- در هر مرحله، وزن شمش‌های خارج شده از خشک‌کن را به دست آورید.
- درصد رطوبت شمش را در هر مرحله پس از خروج از خشک‌کن محاسبه کنید.
- با قرار دادن شمش در دستگاه تراش، شکل‌پذیری آن را بررسی کنید.
- شکل‌پذیری شمش‌ها با درصدهای مختلف رطوبت را با هم مقایسه کنید.

## نکته ایمنی



- ۱: با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲: مواطعه گیر کردن احتمالی لباس به دستگاه در حین کار باشید.
- ۳: احتیاط کنید که دستهایتان بین حد فاصل شابلون و مقره در حال تراش قرار نگیرد.

یکنواختی رطوبت سطح نسبت به عمق در شمش‌های بزرگ بیشتر مورد توجه قرار دارد. مثلاً در مقرّه‌های کوچک چون اندازه شمش کوچک (با طول ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر و قطر ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر) است، بنابراین تفاوت درصد رطوبت سطح نسبت به عمق شمش هنگام آماده‌سازی شمش گل زیاد نیست و با خواباندن گل به مدت زمان کافی (پس از یک تا دو روز) رطوبت سطح و عمق شمش یکنواخت خواهد بود.

نکته



خواباندن گل باید در شرایط مناسب یعنی در محیط مرطوب و دور از نور خورشید باشد.



شکل ۹- شمش‌هایی با ابعاد مختلف

به شکل‌های زیر نگاه کنید. برای شکل‌دهی قطعات ۱، ۲ و ۳ شمش مناسب را پیدا کنید.



ردیف	قطعه	شمش
۱		
۲		
۳		

## شکل‌دهی به روش تراش

در صد رطوبت شمش‌های بزرگ باید به زیر ۱۵ درصد کاهش یابد تا شمش در حین تراش پایداری کافی داشته باشد. برای این کار تراش مرحله به مرحله انجام می‌شود تا شمش به شکل مورد نظر درآید. لایه‌برداری با ابزارهای تراش تا حدی انجام می‌شود که شمش پایداری مناسب داشته باشد. پایداری شمش باید متناسب با سرعت چرخش دستگاه باشد.

برای تراش قطعات بزرگ، مابین مراحل تراش دستگاه به مدت چند ساعت متوقف می‌شود تا رطوبت لایه‌ها کاهش یابد.

نکته



آیا می‌دانید



برای اینکه تمامی ضخامت شمش دارای رطوبت یکنواختی باشد، از روش عبور جریان برق مستقیم (AC) استفاده می‌شود.



شکل ۱۰- یک شمش گل دارای رطوبت و دانه‌های سرامیکی تحت جریان برق

شمش گل مناسب برای تولید قطعات زیر را از لحاظ اندازه و درصد رطوبت با هم مقایسه کنید.



شکل ۱۱

فکر کنید



## ۲ - ابزارهای تراش گل و تجهیزات آن

برای تراش با توجه به شمش و طرح مورد نظر، ابزارهای مناسب انتخاب می‌شود. برخی از ابزارها مانند شابلون تراش گل را انجام می‌دهند که بر روی دستگاه تراش نصب می‌شود. همچنین برخی از ابزارها نیز برای پرداخت و جدا کردن قطعه از دستگاه به کار می‌روند.

عوامل مؤثر بر انتخاب ابزار تراش:

- درصد رطوبت
- سرعت چرخش شمش گل در دستگاه
- پیچیدگی طرح

مهم‌ترین ابزار و تجهیزات تراش گل در جدول ۲ بیان شده است.

جدول ۲

نوع ابزار	تعریف	تصویر
شابلون	ابزاری از جنس فولاد زنگ نزن که در برابر سایش مقاومت بالای دارد و مطابق طرح مورد نظر به کار می‌رود.	
تیغه یا سیم برش	ابزاری از جنس فولاد زنگ نزن یا از جنس پلاستیک (پلیمر) محکم که دارای دسته فلزی است و برای برش قطعه پس از ساخت به کار می‌رود.	
ماشین تراش	دستگاهی است که کلیه ابزارهای تراش مطابق دستورالعمل بر روی آن نصب شده و به صورت دستی یا اتوماتیک طرح مورد نظر بر روی گل اجرا می‌شود.	

جنس شابلون‌های مورد استفاده از موادی با سختی بالا انتخاب می‌شود و باید در برابر زنگزدگی مقاوم باشند.

گفتگو کنید

درباره سوالات زیر با یکدیگر بحث و گفتگو کنید:  
آیا تیز بودن لبه شابلون‌ها بر کیفیت سطحی محصولات تولیدی تأثیری دارد؟  
شابلون مناسب برای تراشکاری علاوه بر فلز، چه جنس‌هایی می‌تواند داشته باشد؟



### طراحی و پیاده‌سازی شابلون

در روش تراش وظیفه اصلی شکل‌دهی به عهده شابلون است. برای شکل‌دهی مقرّه‌ها به روش تراش، ابتدا طرح مورد نظر با توجه به مشخصاتی مانند ابعاد و جزئیات شکل تهیه شده و سپس بر حسب شکل و پیچیدگی طرح، شابلون مناسب انتخاب می‌شود. ضخامت نهایی محصول، فقط براساس نصب صحیح شابلون تنظیم می‌شود. در شکل ۱۲ طراحی و پیاده سازی شابلون آمده است. همان طور که در شماره ۱۳ می‌بینید

## شکلدهی به روش تراش

پس از انتخاب، شابلون بر روی دستگاه تراش نصب و تنظیم می‌شود و تیزی و کیفیت تراش شابلون کنترل می‌شود.

نکته



با توجه به نوع و طرح قطعه تولیدی پس از کنترل دقیق شابلون و اطمینان از سالم بودن آن و با به- کارگیری ابزارهای اندازه‌گیری، شابلون مناسب انتخاب می‌شود.



ج- کنترل تیزی و کیفیت تراش شابلون




ب- نصب و تنظیم شابلون



الف- انتخاب شابلون


شكل شماره ۱۲- مراحل پیاده‌سازی شابلون

نمونه طرح‌هایی که از شابلون‌های مختلف ساخته می‌شود، در شکل شماره ۱۳ نشان داده شده است.

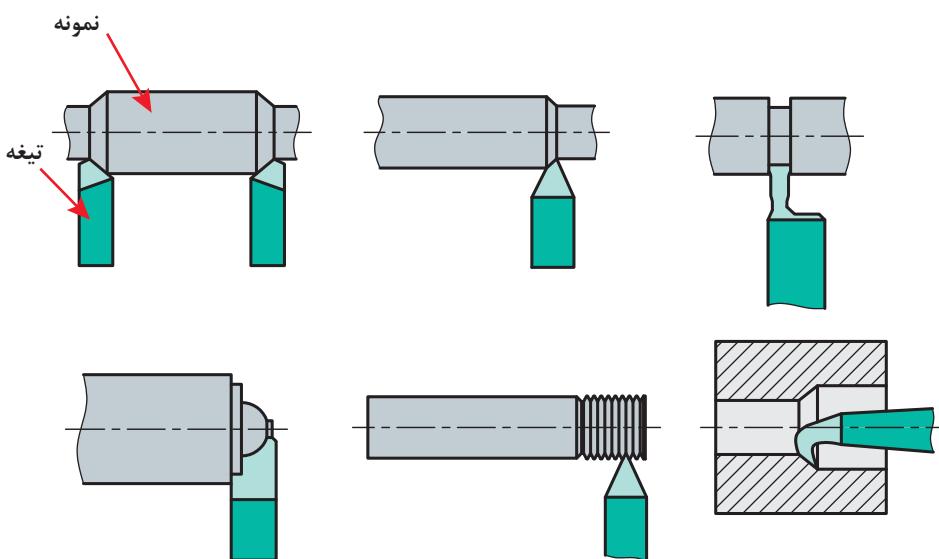

شكل ۱۳- شابلون های مختلف

همانطور که اشاره شد، برای انتخاب طرح مناسب شابلون با توجه به نقشه شکل نهایی ساخته می‌شود.  
نمونه‌ای از طرح مقرّه‌ها در شکل ۱۴ آمده است.

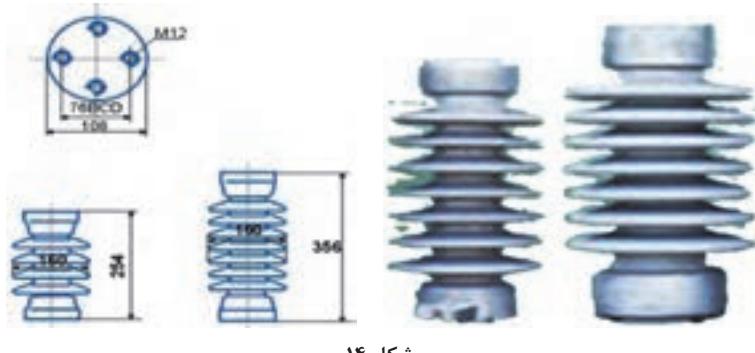

شکل ۱۴

مشخص کنید که هر یک از اعداد روی طرح شکل ۱۴ نشان‌دهنده چه چیزی است؟

فعالیت  
کلاسی:



فعالیت  
کارگاهی:



- کار عملی ۲: نصب و تنظیم شابلون  
مواد و ابزار: شابلون، دستگاه تراش  
شرح فعالیت:  
۱. طرح مورد نظر را انتخاب کنید.  
۲. شابلون مناسب را انتخاب کنید.  
۳. پس از کنترل دقیق و اطمینان از تیزی شابلون، آن را در دستگاه تراش قرار داده و نصب کنید.  
به سوال زیر پاسخ دهید.

آیا می‌توان شابلون را بعد از قرار دادن نمونه روی دستگاه نصب کرد؟

- ۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.  
۲- مواطب گیر کردن احتمالی لباس به دستگاه در حین کار باشید.  
۳- از جابه‌جایی و دست‌کاری بی‌مورد شابلون خودداری کنید.  
۴- احتیاط کنید که دست‌هایتان بین حد فاصل شابلون و مقرّه در حال تراش قرار نگیرد.

نکته ایمنی



### شکل دهی به روش تراش



شکل ۱۵- استقرار شافت و شمش گل

### ۳- استقرار شافت و شمش برای تراش

هدف از انتخاب شافت در روش تراش شمش گل، تولید قطعات کاملاً مدور است که با کمک دستگاه تراش ساخته می‌شوند. در شکل ۱۵ می‌توانید شافت و محل استقرار شمش گل را مشاهده کنید.

نکته



در حال حاضر امکان شکل دهی قطعات غیرمدور (غیرمتقارن) به روش تراش فراهم شده است.

انتخاب شافت مناسب برای شکل دهی به عواملی مانند ابعاد قطعه (قطر، ارتفاع و ضخامت) و نوع قطعه تولیدی بستگی دارد.



شکل ۱۶- دستگاه تراش

در تصویر زیر شافت و شابلون را مشخص کنید.

فعالیت  
کلاسی:



قرارگیری صحیح شمش بر روی جایگاه بسیار مهم است، زیرا در هنگام تراش با اعمال فشار زیاد شابلون در اثر چرخش حول محور نیاز است که شمش در محل قرارگیری خود مستحکم و پایدار باشد.

نکته





مهم‌ترین کاربرد روش شکل‌دهی تراش در تولید مقره‌ها است. مقره پایه عایقی است که در تمامی مناطقی که عبور جریان برق یا تجمع بار الکتریکی وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مثال در هدایت‌گر نخ در صنایع نساجی و یا در دکل‌های برق که در محل اتصال کابل‌های برق با دکل به کار می‌روند. در خطوط انتقال نیرو به منظور محافظت از کابل‌های انتقال‌دهنده جریان برق از مقره‌ها استفاده می‌شود. شکل و جنس مقره‌ها بر حسب ولتاژ و شرایط محیطی نظیر آلودگی و رطوبت متفاوت است.



شکل ۱۷- مقره‌های سرامیکی



مقره‌های چینی از چهار ماده مختلف تشکیل شده است که در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳

ماده اولیه	مقدار مواد در ترکیب (%)
کائولن	۳۰-۲۰
بالکلی	۳۰-۲۰
سیلیس	۳۰-۲۰
فلدسپات	۳۰-۲۵

مهم‌ترین ویژگی‌های مقره‌ها شامل موارد زیر است:

- ۱- عایق‌بندی بین سیم‌ها، زمین و سیم‌ها
- ۲- توانایی تحمل وزن سیم‌های خطوط انتقال جریان برق حتی زمانی که ضخامت یخ و برف تشکیل شده روی سیم‌ها زیاد باشد.
- ۳- مقاومت کافی در شرایط متفاوت محیطی مانند بارندگی، برف، گرما، باد
- ۴- مقاومت الکتریکی بالا
- ۵- مقاومت شیمیایی بالا

## ■ شکلدهی به روش تراش

### شکلدهی

در این قسمت مراحل شکلدهی تراش برای شکلدهی مقره دوشیاره و شکلدهی مقره بوشینگ و گلوله آسیاب بیان شده است.

قبل از شکلدهی، دستگاه از نظر سرعت چرخش و سالم بودن تسمه و نیروی محرکه کنترل شود.

نکته



### شکلدهی مقره دوشیاره به روش تراش

در این قسمت مراحل شکلدهی مقره دوشیاره به روش تراش توضیح داده شده است که این مراحل برای ساخت دیگر قطعات با ابعاد کوچک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱- انتخاب شمش گل مناسب و قرار دادن آن روی دستگاه

ابتدا شمش سوراخ دار با درصد رطوبت مناسب، با طول معین برش داده شده و بر روی شافت قرار داده می‌شود.



۱



۲



۳

### ۲- اجرای طرح

با توجه به طرح و اندازه قطعه مورد نظر با حرکت شابلون به سمت شمش، ابتدا یک لایه نازک از روی شمش برداشته می‌شود. هدف از این کار کاهش اثرات فشار دست روی شمش و اختلاف رطوبت سطح با لایه داخلی است. سپس با حرکت دادن شابلون به سمت عمق، به تدریج لایه‌های سطحی برداشته می‌شود تا شکل نهایی ایجاد شود.

### ۳- پرداخت

به منظور حذف ناصافی‌های سطحی قطعه شکل داده شده از اسفنج مرطوب استفاده می‌شود.

نکته



پرداخت قسمت‌های با ضخامت کم با دقت بیشتری انجام شود.



۴



۵

شکل ۱۸- مراحل تراشکاری مقرّه

۴- برش

پس از شکل‌دهی قطعه با استفاده از ابزارهای برش مانند سیم برش، قطعه شکل داده شده از سطح جدا شود.

۵- جدا کردن قطعه

همانطور که در شکل ۱۸ می‌بینید، پس از اتمام تراش، با فشار کم دو دست، قطعه به آرامی به سمت بالا حرکت داده شده و با اندازی فشار بیرون آورده می‌شود. سپس قطعه را به داخل خشک کن انتقال داده می‌شود تا به آرامی خشک شود.

نکته



پس از جدا کردن قطعه ممکن است برخی از سطوح نیاز به پرداخت داشته باشد.

نمونه‌هایی از مقرّه‌های شیاردار در شکل ۱۹ نشان داده شده است.



شکل ۱۹- مقرّه‌های شیاردار سرامیکی

شکل‌دهی مقرّه‌های دوشیاری به روش تراش

نمایش فیلم



فعالیت  
کارگاهی:



## شكلدهی به روش تراش

کار عملی ۳: ساخت مقره دوشیاره با دستگاه تراش  
مواد و ابزار: شمش آماده شده، دستگاه تراش، سیم برش  
شرح فعالیت:

۱. شمش مناسب برای شکلدهی را تهیه کنید.
۲. شمش را در دستگاه تراش قرار دهید.
۳. طرح مورد نظر را انتخاب کنید.
۴. شابلون مناسب را انتخاب کنید.
۵. با دستگاه تراش یک مقره دوشیاره را شکل دهید.

نکته ایمنی



- ۱: با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی، دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
- ۲: مراقب گیر کردن احتمالی لباس به دستگاه در حین کار باشید.
- ۳: از جابه‌جایی و دست کاری بی‌مورد شابلون خودداری کنید.
- ۴: احتیاط کنید که دست‌هایتان بین حد فاصل شابلون و مقره در حال تراش قرار نگیرد.



شکل ۲۰- برش شمش با طول مناسب



شکل ۲۱- استقرار شمش

قرار گیری شمش‌های بزرگ به تنها یی امکان پذیر نیست و باید این کار به صورت چند نفره و یا با استفاده از جرثقیل صورت پذیرد.

نکته





شکل ۲۲- جابه‌جایی شمش‌ها به کمک جرثقیل

### ۳- تراش

با توجه به طرح و اندازه قطعه مورد نظر، شابلون ابتدا یک لایه کلی از روش شمش برداشته (مرکز نمودن شمش) سپس به وسیله ابزارهای تراش فرآیند تراش دادن شمش انجام می‌شود. فرآیند تراش قطعات کوچک در یک مرحله و قطعات بزرگ در چند مرحله انجام می‌شود.



شکل ۲۳- مراحل تراش مقره بوشینگ

## شکلدهی به روش تراش



شکل ۲۴- پرداخت

## ۴- پرداخت

به منظور حذف ناصافی‌های سطحی ناشی از ابزارهای تراش با اسفنج مرطوب پرداخت انجام می‌شود.

## ۵- بریدن

پس از فرآیند تراش و پرداخت قطعه برای مدتی روی شافت باقی می‌ماند تا با کاهش رطوبت، استحکام مناسبی پیدا کند. سپس به کمک تیغ قطعه شکل داده شده از سطح بریده می‌شود.



شکل ۲۵- جدا کردن قطعه

## ۶- جدا کردن قطعه

قطعه برش داده شده از سطح تکیه‌گاه از شافت جدا شده و در خشک کن با دمای کم و مدت زمان طولانی قرار داده می‌شود.

نمونه‌هایی از مقره‌های بوشینگ و مقره‌های تابلویی شکل‌گرفته به روش تراش در شکل ۲۶ نشان داده شده است.



شکل ۲۶- نمونه‌هایی از مقره‌های بوشینگ و تابلویی

بعضی از قطعات ابتدا با روش‌های دیگر شکل داده شده، سپس با تراش دادن مرحله شکلدهی کامل می‌شود.

نکته





کار عملی ۴: ساخت مقره ساده با دستگاه تراش

مواد و ابزار: شمش آماده شده، دستگاه تراش، سیم برش، ابزار تراش

شرح فعالیت:

۱. شمش مناسب برای شکل دهی را با استفاده از مقادیر داده شده در جدول تهیه کنید.

مقدار (%)	ماده اولیه
۳۰	کائولن
۱۵	بالکلی
۳۰	فلدسپات
۲۵	سیلیس

۲. شمش را در دستگاه تراش قرار دهید.
۳. طرح مورد نظر را انتخاب کنید.
۴. شابلون مناسب را انتخاب کنید.
۵. با دستگاه تراش یک مقره ساده را شکل دهید.



۱. با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی، دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.
۲. مواطلب گیر کردن احتمالی لباس به دستگاه در حین کار باشید.
۳. از جابه جایی و دست کاری بی مورد شابلون خودداری کنید.
۴. احتیاط کنید که دسته هایتان بین حد فاصل شابلون و مقره‌ی در حال تراش قرار نگیرد.



شکل ۲۷- گلوله های سرامیکی

## شكلدهی به روش تراش

در تصاویر زیر مراحل شکلدهی گلوله‌های سرامیکی به روش تراش نشان داده شده است.

درباره هر یک از مراحل بحث و گفتگو کنید.

گفتگو کنید



### شكلدهی گلوله‌های آسیاب بالمیل:



(۲)



(۱)



(۴)



(۳)



(۶)



(۵)



(۷)

شکل ۲۸- مراحل شکلدهی گلوله‌های سرامیکی

نمایش فیلم

مراحل تراش گلوله سرامیکی





کار عملی ۵: ساخت گلوله سرامیکی با دستگاه تراش  
مواد و ابزار: شمش آماده شده، دستگاه تراش، سیم برش  
شرح فعالیت:

- شمش مناسب برای شکلدهی را تهیه کنید.
- شمش را در دستگاه تراش قرار دهید.
- شابلون مناسب را انتخاب کنید.
- با دستگاه تراش یک گلوله سرامیکی را شکل دهید.

## شکلدهی به روش تراش

### ارزشیابی شایستگی شکلدهی به روش تراش

شرح کار:

تراش گل پلاستیک

آماده سازی شمش گل

انتخاب ابزار تراش

استقرار شافت و شمش

شکلدهی گل پلاستیک به روش تراش

عملیات نهایی

استاندارد عملکرد:

کسب مهارت شکلدهی پلاستیک به روش تراش

شاخص ها:

بررسی هریک از عوامل مؤثر بر تراش گل پلاستیک

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:

کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهويه، دستگاه تراش، شابلون شکلدهی

ابزار و تجهیزات:

ترازو، ظرف، الک، تیغه برش، شافت، دستگاه تراش، خشک کن، تجهیزات پرداخت

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی شمش گل برای شکلدهی تراش	۱	
۲	بررسی و انتخاب ابزار تراش	۱	
۳	شکلدهی گل به روش تراش	۲	
	شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	دقت عمل و صحت - لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت پذیری - رعایت موارد زیست محیطی	۲	
*	میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



## فصل ۴

### شکل دهی به روش جیگر و جولی



یکی از روش‌های کاربردی برای شکل دهی سرامیک‌ها به روش گل پلاستیک، شکل دهی به شیوهٔ جیگر و جولی است که با استفاده از شابلون صورت می‌گیرد. در این روش، گل پلاستیک بر روی قالب قرار می‌گیرد و با پایین آوردن شابلون، قطعه با شکل مورد نظر شکل داده می‌شود. در حال حاضر روش‌هایی مانند رولر نیز که روش توسعهٔ یافتهٔ جیگر و جولی است، به سرعت در حال استفاده است.

## واحد یادگیری ۴

### شاپستگی شکل دهی به روش جیگر و جولی<sup>۲</sup>

#### شاپستگی شکل دهی به روش جیگر و جولی و یادگیری مهارت آن:

هدف از این شاپستگی، فراگیری دانش و مهارت شکل دادن گل پلاستیک با استفاده از روش جیگر و جولی است. در حال حاضر این روش شکل دهی مقرن به صرفه‌ترین شیوه برای تولید ظروف آشپزخانه‌ای (بشقاب، فنجان و نعلبکی) و سایر قطعات سرامیکی با کاربردهای گوناگون (بوته‌های سرامیکی) است که در سال‌های اخیر بسیار توسعه یافته است. آشنایی با دستگاه جیگر و جولی، مکانیزم شکل دهی با این روش و روش‌های توسعه یافته آن در این واحد یادگیری در نظر گرفته شده است.

#### استاندارد عملکرد:

در این واحد، ابتدا با تاریخچه ابداع این روش آشنا خواهید شد. در ادامه، دستگاه و اجزای جیگر و جولی معرفی می‌شود و مکانیزم شکل دهی با استفاده از این روش به طور کامل شرح داده خواهد شد. سپس روش شکل دهی با استفاده از دستگاه رولر که توسعه یافته دستگاه جیگر و جولی است، توضیح داده می‌شود. همچنانین به منظور کسب مهارت شکل دادن قطعات مختلف با استفاده از روش جیگر و جولی کارهای عملی در نظر گرفته شده است.

1 -Jigging  
2 -Jolling

## شکل دهی به روش جیگر و جولی

به تصاویر زیر نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید:  
از چه روش‌هایی برای ساخت قطعات زیر می‌توان استفاده کرد؟



شکل ۱- قطعات سرامیکی

یکی از روش‌های مورد استفاده برای شکل دادن گل پلاستیک، شکل دهی با چرخ سفالگری است. در شکل ۲ دستگاه چرخ سفالگری را مشاهده می‌کنید. در این روش پس از تهیه گل پلاستیک با پلاستیسیتة مناسب، شکل‌دهی با استفاده از دست بر روی چرخ سفالگری انجام می‌شود.




شکل ۲- چرخ سفالگری



- در مورد شکل‌دهی به روش چرخ سفالگری تحقیق کنید.
- مزایا و معایب شکل‌دهی به روش چرخ سفالگری را بیان کنید.


شکل‌دهی با استفاده از جیگر و جولی تکامل یافته روش شکل‌دهی با چرخ سفالگری است که با آن می‌توان قطعاتی با دقت ابعاد و تعداد بالا تولید کرد. شکل دادن با چرخ سفالگری دارای مشکلاتی است که این امر موجب شده تا ماشین‌هایی نظیر جیگر و جولی و رولر ساخته شود. مشکلات روش چرخ سفالگری عبارت است از:

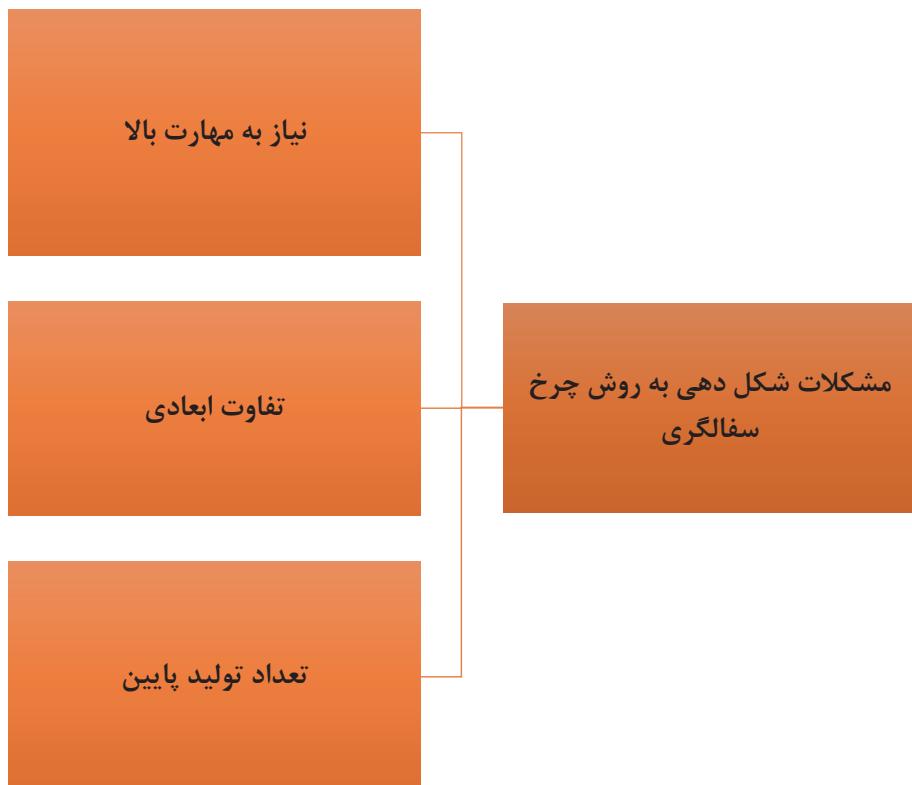

شكل ۳ - مشکلات شکل‌دهی به روش چرخ سفالگری

## شکل دهی به روش جیگر و جولی

شکل ۴ انواع روش‌های جیگر و جولی را نشان می‌دهد.

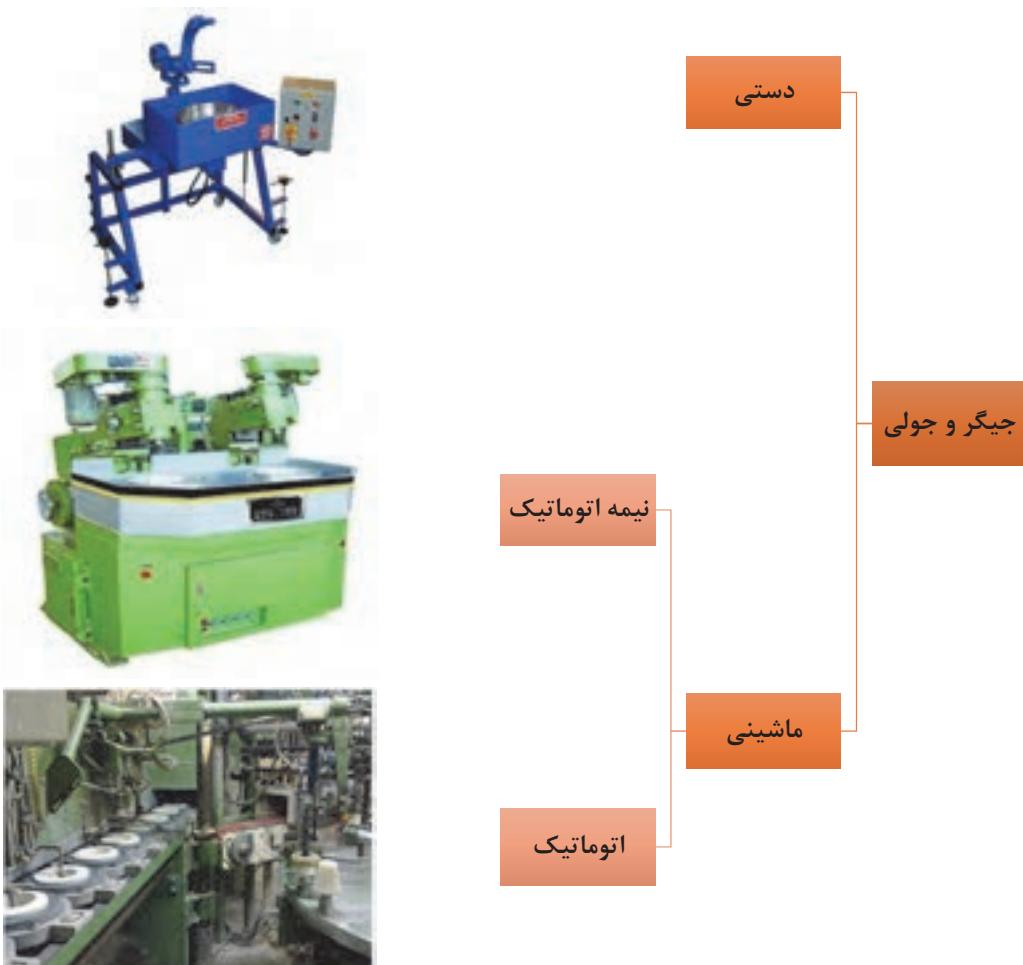

شکل ۴- انواع روش‌های جیگر و جولی

چه قطعاتی را با روش جیگر و جولی می‌توان تولید کرد؟

با استفاده از این روش امکان تولید قطعاتی با اشکال هندسی ساده از قبیل ظروف آشپزخانه (فنجان و بشقاب) وجود دارد (شکل ۵). برای تولید محصولاتی که شکل ساده و گرد دارند، از این روش استفاده می‌شود؛ اگرچه از این روش برای ساخت قطعاتی بیضی-

شکل و چهارگوش نیز استفاده می‌شود.




شکل ۵- قطعات تولیدشده به روش جیگر و جولی

امکان استفاده از روش جیگر و جولی در صنایع کوچک و کارگاهی نیز وجود دارد و زمانی مقرر نبوده است که از تمام ظرفیت این روش برای تولید استفاده شود. با استفاده از یک دستگاه جیگر و جولی اتوماتیک امکان تولید چند صد قطعه در ساعت نیز وجود دارد. در جدول ۱ میزان تولید قطعات سرامیکی با سه روش دستی، نیمه‌اتوماتیک و اتوماتیک به صورت مقایسه‌ای بیان شده است.

جدول ۱- سرعت تولید قطعات سرامیکی با سه روش دستی، اتوماتیک و رولر

تعداد قطعه تولیدی در ساعت	نوع روش شکل‌دهی
۱۰۰	دستی
۲۰۰-۱۵۰	نیمه‌اتوماتیک
۴۰۰-۲۵۰	اتوماتیک

بیشتر قطعاتی که با روش جیگر و جولی تولید می‌شوند، با روش ریخته‌گری دوغابی نیز می‌توان تولید کرد. (در این روش دوغابی مناسب تهیه می‌کنند و در قالب‌هایی که عمدتاً از جنس گچ هستند، ریخته‌گری کرده و قطعات مورد نظر را تولید می‌کنند). مزایای تولید قطعات با استفاده از روش جیگر و جولی در مقایسه با روش ریخته‌گری دوغابی عبارت است از:

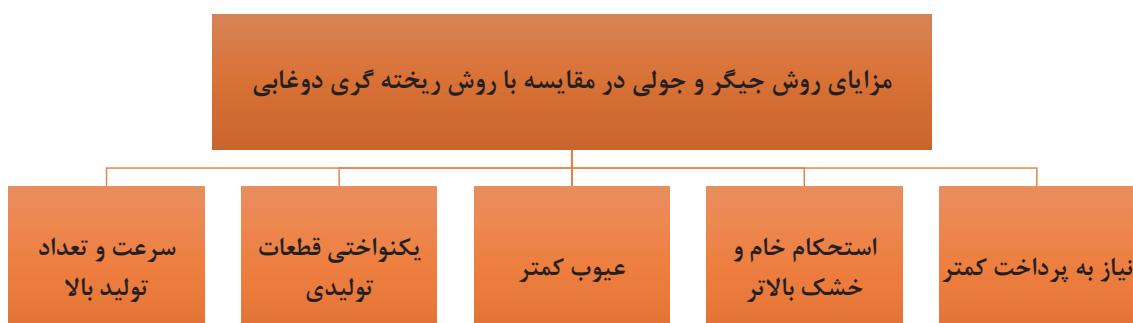

شکل ۶

در روش جیگر و جولی از گل پلاستیک برای شکل‌دهی استفاده می‌شود. در مقابل، در روش ریخته‌گری دوغابی از دوغاب استفاده می‌شود. بنابراین مقدار آب مورد استفاده در روش ریخته‌گری دوغابی بیشتر از روش جیگر و جولی است؛ در نتیجه میزان جذب آب قالب گچی در روش جیگر و جولی در مقایسه با روش ریخته‌گری دوغابی کمتر است و فرایند خشک شدن آنها سریع‌تر رخ می‌دهد.


نکته



## شکل دهی به روش جیگر و جولی

### فرایند تولید در روش جیگر و جولی

روند تولید قطعات به روش جیگر، جولی و رولر در شکل ۷ نشان داده شده است.

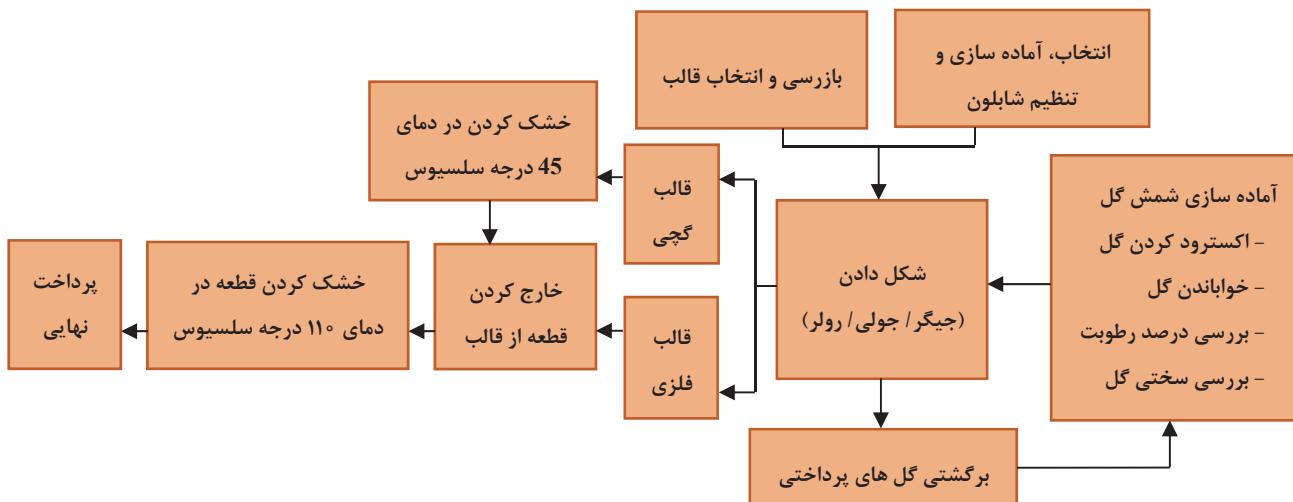

شکل ۷- روند کلی تولید قطعات به روش جیگر، جولی و رولر



شکل ۸- اکستروود کردن گل پلاستیک

در ادامه هر یک از این مراحل توضیح داده شده است.  
مواد و تجهیزات

#### مواد اولیه

گل پلاستیک مورد استفاده در روش جیگر و جولی می‌تواند هر آمیزی از گل پلاستیک با مقدار پلاستیسیته مناسب باشد. همان‌طور که در شکل ۸ مشاهده می‌کنید، گل مورد نیاز برای ساخت قطعه در این روش با استفاده از اکستروود کردن گل پلاستیک تهیه می‌شود.

گل پلاستیک مورد استفاده در روش جیگر و جولی در مقایسه با گل پلاستیک مورد استفاده در روش شکل دهی با چرخ سفال‌گری مقدار رطوبت کمتری دارد (شکل ۹).

نکته





شکل ۹- گل پلاستیک مورد استفاده در روش جیگر و جولی

عوامل مهمی که در انتخاب گل پلاستیک باید مدنظر قرار داد، عبارتند از:

#### الف- سختی گل پلاستیک

اگر میزان سختی گل بالا باشد، مهمترین قسمتی که دچار مشکل می‌شود، تیغه برش است. هرچه سختی بیشتر باشد تیغه برش زودتر کند شده و در نتیجه باعث ایجاد عیوب می‌شود.



شکل ۱۰- اندازه‌گیری سختی شمش گل قبل از شکلدهی

فعالیت  
کارگاهی



اندازه‌گیری سختی و درصد رطوبت شمش گل  
مواد و تجهیزات مورد نیاز :

گل پلاستیک، دستگاه اندازه‌گیری سختی گل، ترازو و خشک‌کن

شرح فعالیت:

اندازه‌گیری سختی

با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری سختی، سختی ۵ نقطه مختلف شمش گل مورد استفاده جهت شکلدهی به روش جیگر و جولی را اندازه‌گیری کنید.

## شکل دهی به روش جیگر و جولی

اندازه‌گیری درصد رطوبت

مواد و تجهیزات مورد نیاز:

گل پلاستیک، خشک کن، سیم برش، ترازو

شرح فعالیت:

۱- برش یک لایه از شمش گل را با استفاده از سیم برش

۲- اندازه‌گیری وزن تر

۳- خشک کردن در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ ساعت

۴- اندازه‌گیری وزن خشک

۵- محاسبه درصد رطوبت

## ب- جهت‌گیری ترجیحی ذرات

مقدار گل اضافه زیر دستگاه، اختلاف دور کلگی و اسپیندل، سرعت دور کلگی و اسپیندل، زمان شکل دادن و جهت قرار دادن گل، همگی بر آرایش ذرات قطعه پس از شکل دهی مؤثرند.

۲- قالب

در این روش از دو نوع قالب گچی و فلزی استفاده می‌شود. ساخت قالب گچی در این روش با روش ریخته-گری دوغایی مشابه است که در سال آینده با آن آشنا خواهد شد. در حالت کلی، در روش جیگر و جولی به طور معمول از سه نوع قالب استفاده می‌شود:

► قالب یک تکه

► قالب چند تکه

► قالب ترئین

بسته به سرعت خشک شدن قالب، می‌توان آن را چند بار در روز استفاده کرد. بیشتر تولیدکنندگان کارگاهی کوچک، قالب‌های گچی را در هوای محیط خشک می‌کنند که با توجه به این شرایط، از هر قالب ۲ بار در روز می‌توان استفاده کرد. در مقابل، کارخانجات با تعداد تولید بالا از خشک کن‌های صنعتی برای خشک کردن قالب استفاده می‌کنند که با توجه به این شرایط، قابلیت استفاده از هر قالب تا ۴ بار در هر شیفت کاری فراهم می‌شود. شکل ۱۱ و ۱۲ قالب‌های گچی و فلزی مورد استفاده در روش جیگر و جولی را نشان می‌دهد.




شکل ۱۱- قالب‌های گچی مورد استفاده در روش جیگر و جولی: (الف) یک تکه، (ب) چند تکه



شکل ۱۲- قالب فلزی چند تکه مورد استفاده در روش جیگر و جولی

### دستگاه جیگر و جولی

از این دستگاه برای شکل دادن بیرون قطعات (جیگر) و داخل قطعات (جولی) استفاده می‌شود. در این روش گل بدنه بر روی قالب قرار داده می‌شود و با پایین آوردن شابلون بر روی گل و تراشیدن آن، شکل دهی صورت می‌گیرد. در شکل ۱۳ فرایند شکل دهی با استفاده از جیگر و جولی به صورت شماتیک نشان داده شده است.

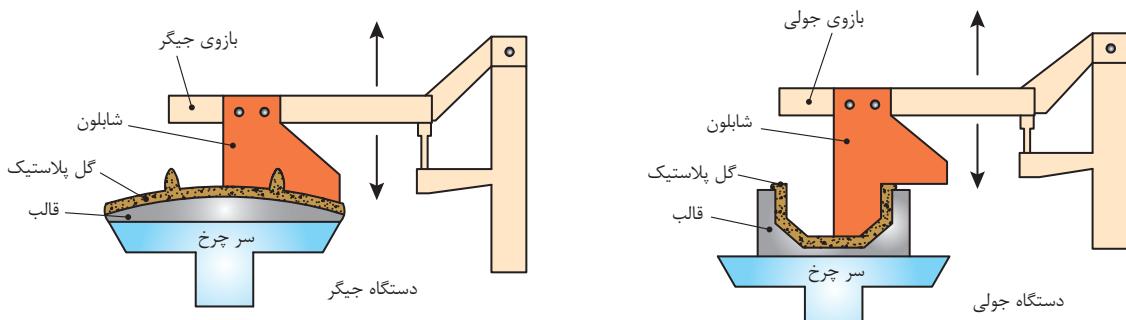

شکل ۱۳- شماتیک شکل دهی به روش جیگر و جولی

### اجزاء و تجهیزات دستگاه جیگر و جولی


دستگاه جیگر و جولی دارای اجزای مختلفی است که هر کدام از آنها نقش مؤثری در فرایند شکل دهی دارند. اجزای دستگاه جیگر و جولی عبارتند از:



شکل ۱۴- اجزا و تجهیزات دستگاه جیگر و جولی

## شكل دهی به روش جیگر و جولی

در شکل ۱۵ شماتیکی از اجزای مختلف دستگاه جیگر نشان داده شده است.

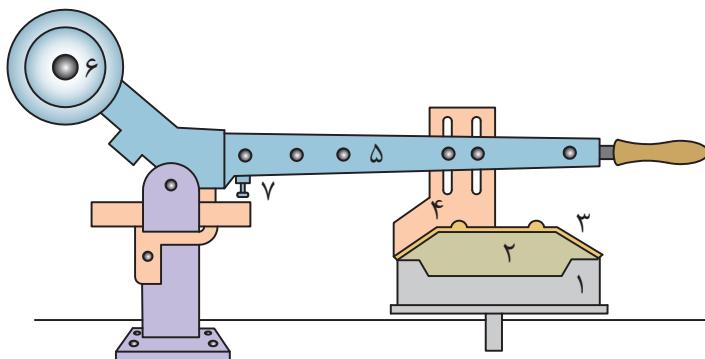

شکل ۱۵ - شماتیکی از اجزای دستگاه جیگر و جولی برای تولید ظروف تخت: ۱- سرچرخ با زبانه، ۲- قالب، ۳- گل پلاستیک شکل داده شده به صورت بشقاب، ۴- شابلون، ۵- بازوی دستگاه، ۶- وزنه تعادل، ۷- پیچ تنظیم ضخامت قطعه

در ادامه مهم‌ترین اجزای دستگاه جیگر و جولی شرح داده می‌شود.

### سرچرخ

این قسمت از دستگاه شامل یک زبانه است که قالب گچی را نگه می‌دارد. در دستگاه جیگر و جولی از دو نوع سرچرخ استفاده می‌شود که عبارتند از:



شکل ۱۶- انواع سرچرخ مورد استفاده در دستگاه جیگر

- ✓ سرعت تنظیمی برای سرچرخ معمولاً  $۲۵۰-۴۰۰$  دور بر دقیقه در نظر گرفته می‌شود. قطعات کوچک از قبیل فنجان را می‌توان با سرعت سرچرخ بالاتری (حدود  $۴۰۰$  دور بر دقیقه) تولید کرد.
- ✓ از آنجا که زبانه از جنس فولاد زنگنزن است، اگر به صورت هم‌مرکز با سرچرخ درنیاید، سریع ساییده می‌شود. برای جلوگیری از این حالت، دیواره‌های بیرونی با پوشش لاستیکی یا حلقوه‌های فلزی تقویت می‌شود.

نکته



## شابلون

به طور معمول شابلون‌ها از جنس فولاد و یا آلیاژهای زنگنزن ساخته می‌شوند. حداقل ضخامت فولاد مورد استفاده در ساخت شابلون ۳ میلی‌متر است. در شکل ۱۷ انواع شابلون مورد استفاده برای شکل‌دهی با استفاده از روش جیگر و جولی مشاهده می‌شود.



شکل ۱۷- انواع شابلون مورد استفاده در شکل‌دهی با استفاده از روش جولی



شکل ۱۸- شابلون تقویت شده با چوب

همانطور که در شکل ۱۸ می‌توان دید، گاهی برای ایجاد استحکام بیشتر، شابلون‌های فلزی را با استفاده از قرار دادن چوب در پشت آن تقویت می‌کنند.

با توجه به سایش در تیغه شابلون، تیغه هرچند وقت یکبار باید تیز شود. همچنین پس از طراحی شابلون با ویژگی‌های مورد نظر، شابلون‌هایی از روی آن تولید شده و شابلون اصلی به منظور تولید شابلون در آینده نگهداری می‌شود. هنگام قرار دادن شابلون روی دستگاه باید دقیق کرد تا شابلون در مرکز قرار بگیرد، در غیر این صورت عیوب مارپیچی و یا عدم تقارن در قطعه نهایی ایجاد می‌شود. برای تولید قطعاتی که تعداد آنها کمتر است از شابلون‌های چوبی و پلاستیکی نیز می‌توان استفاده کرد (شکل ۱۹).



شکل ۱۹- شابلون چوبی و پلاستیکی تقویت شده با چوب

عمر این شابلون‌ها در مقایسه با شابلون فلزی کوتاه‌تر است. همان‌طور که در شکل ۲۰ دیده می‌شود، شابلون را می‌توان با استفاده از پیچ و مهره قابل تنظیم بر روی دستگاه نصب کرد.

## شكل دهی به روش جیگر و جولی



شکل ۲۰- شابلون با پیچ و مهره قابل تنظیم

فعالیت  
کارگاهی



ساخت شابلون

مواد و تجهیزات مورد نیاز :

تخته چوب، ابزار برش چوب، سمباده

شرح فعالیت:

- ۱- ابتدا با توجه به نوع شابلون، طراحی اولیه شابلون انجام می‌شود.
- ۲- طرح شابلون بر روی تخته چوب کشیده شود.
- ۳- با استفاده از ابزار برش طرح پیاده شده برش داده شود.
- ۴- پس از ساخت اولیه شابلون با استفاده از سمباده محل برش پرداخت شود.

نکته ایمنی



در حین برش و سنباده کاری مراقب باشید تا به دستانتان آسیب نرسد.

در حین کار از ماسک استفاده کنید.

## تیغه برش

پس از شکل دهی، مقداری گل اضافی از محیط قالب بیرون می‌زند که باید به وسیله ابزاری حذف شود. در این موارد از تیغه برش استفاده می‌شود.



شکل ۲۱- تیغه برش در حال حذف گل اضافی

تحقیق کنید



اگر تیغه برش به خوبی تنظیم نشود (بالاتر یا پایین‌تر از سطح قالب باشد) چه مشکلاتی ایجاد می‌شود؟

آیا جنس تیغه برش در بروز عیوب نقش دارد؟

نکته



پیچ تنظیم ضخامت قطعه در هر شیفت کاری چندین بار باید مورد بررسی قرار گیرد.

#### پرداخت:

پرداخت در قطعات تولیدشده به روش جیگر و جولی به ویژگی‌های گل پلاستیک مورد استفاده بستگی دارد. به طور معمول پرداخت، تنها برای صاف کردن لبه‌های ظروف تولیدشده انجام می‌گیرد. پرداخت قطعه مرحله‌ای از تولید است و اگر تعداد شکل‌دهی بالا باشد، بهتر است پرداخت توسط دستگاه اتوماتیکی انجام شود. عملیات پرداخت می‌تواند بر روی دستگاه جیگر و جولی صورت بگیرد. بهترین مرحله پرداخت برای تمام محصولات رسی زمانی است که قطعه به مرحله دونم رسیده باشد. معمولاً برای پرداخت، قطعه بر روی چرخ می‌چرخد و پرداخت با استفاده از اسفنج مرطوب صورت می‌گیرد. بهترین روش برای فرایند پرداخت قطعات استفاده از اسفنج مرطوب است. در شکل ۲۲ فرایند پرداخت به صورت دستی و اتوماتیک نشان داده شده است.




شکل ۲۲- پرداخت نمونه به روش (الف) دستی - (ب) اتوماتیک




## شكل دهی به روش جیگر و جولی

فرایند شکل دهی به روش جیگر و جولی  
ابتدا گل مورد نظر به روش دستی و یا دستگاهی آماده شده سپس به مقدار لازم برش داده می شود (شکل ۲۳).

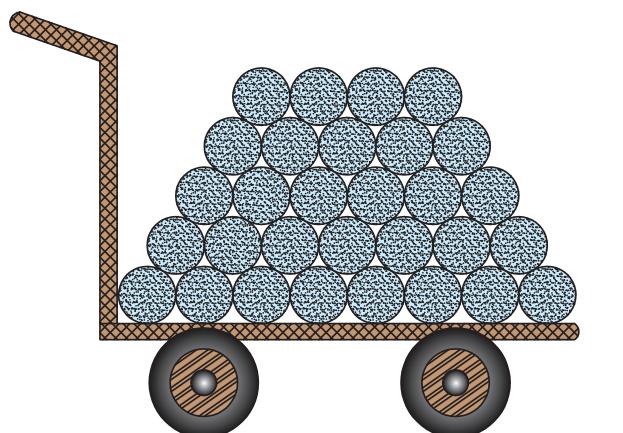


شکل ۲۳- آماده کردن گل پلاستیک

گل برش خورده درون قالب گچی قرار داده شده، سپس قالب گچی در زبانه قرار داده شده و شکل دهی با پایین آوردن شابلون انجام می شود (شکل ۲۴).

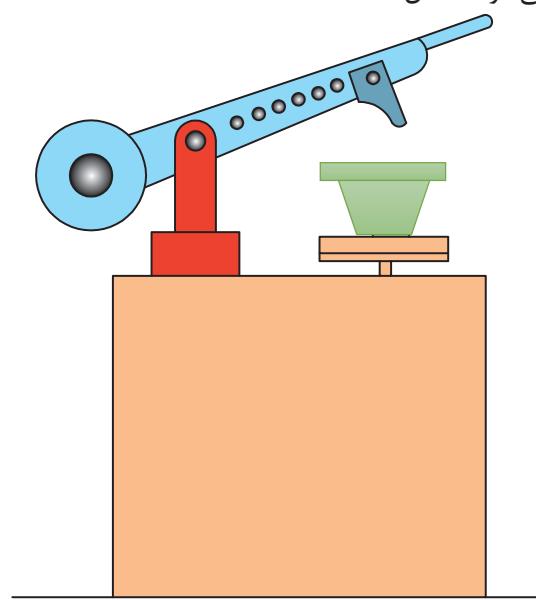


شکل ۲۴- قرار دادن قالب گچی در زبانه و شکل دهی

پس از شکل دهی قالب در واگن قرار داده و قالب جدیدی را جایگزین می کنند (شکل ۲۵).

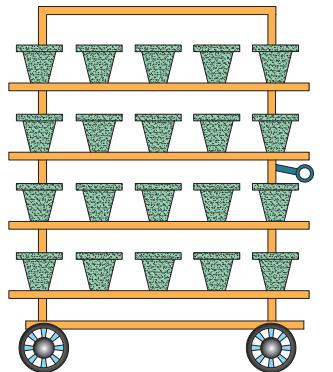


شکل ۲۵- قرار دادن قالب گچی و قطعات شکل گرفته در واگن

واگن حاوی قالب و قطعات شکل گرفته در خشک کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس قرار داده می شود (شکل ۲۶).

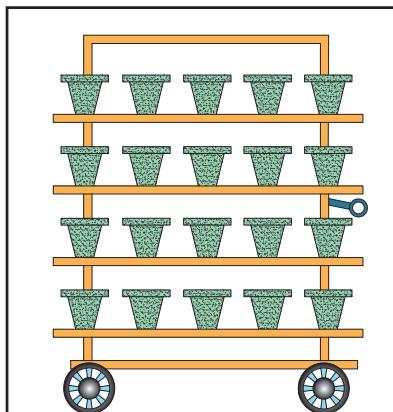

شکل ۲۶- انتقال قالب حاوی قطعات به خشک کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس


پس از آنکه قالب و قطعات خشک شدند، قطعات از قالب خارج می شود و قالب خشک شده به فرایند تولید بر می گردد (شکل ۲۷). سپس قطعه به خشک کن ۱۱۰ درجه سلسیوس برای خشک شدن کامل منتقل می شود.

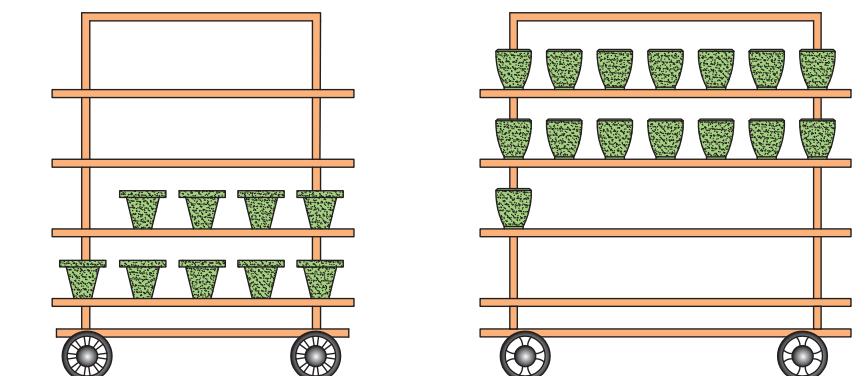

شکل ۲۷- خارج کردن قطعات خشک شده از قالب و برگشت قالب به خط تولید


## شکل دهی به روش جیگر و جولی

پرداخت دیواره با استفاده از زبانه گردان انجام می‌شود (شکل ۲۸).

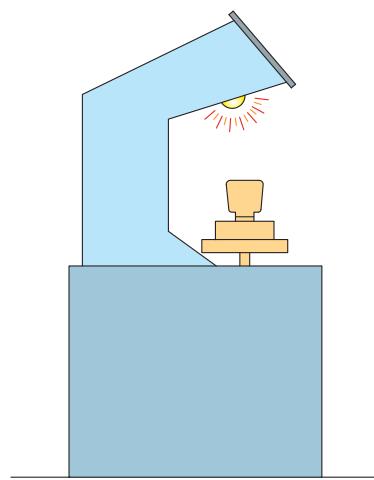

شکل ۲۸- پرداخت قطعات

قطعات پس از خشک شدن برای مرحله بعدی تولید پرداخت شده و سپس آماده پخت بیسکویت و لاعب زنی می‌شود (شکل ۲۹).

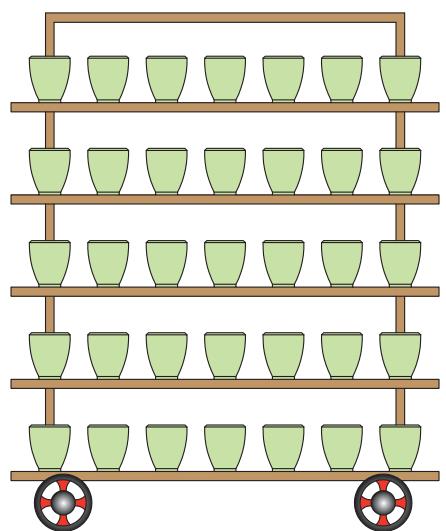

شکل ۲۹- خشک کردن قطعات و آماده کردن برای مراحل بعدی تولید

## شکل دهی به روش جیگر و جولی

### - انتخاب، آماده‌سازی و تنظیم شابلون

اولین مرحله در شکل دهی به روش جیگر و جولی انتخاب شابلون مناسب با قطعه تولیدی است. شابلون باید مطابق با ضخامت و شکل قطعه تنظیم و بر روی دستگاه بسته شود. بر اثر نیرویی که در هنگام شکل دهی به شابلون وارد می‌شود، ممکن است شابلون از موقعیت خود خارج شود.



لازم است باید روزانه حداقل یک بار وضعیت قرارگیری شابلون بر روی دستگاه کنترل شود.



شکل ۳۰- آماده کردن گل به صورت ورقه‌ای



شکل ۳۱- قرار دادن قالب بر روی زبانه

### شکل دهی بیرون قطعات با استفاده از جیگر

در ابتدا برش‌هایی از گل با وزن معین آماده می‌کنیم. وزن گل  $1/4$  -  $1/3$  برابر وزن قطعه و قطری در حدود قطر پایه قطعه در نظر گرفته می‌شود. این ورقه‌ها اصولاً با برش گل به وسیله سیم برش تهیه می‌شوند. امروزه در کارخانجات بزرگ تمام این مراحل به وسیله دستگاه انجام می‌شود. قبل از پایین آوردن شابلون و شکل دهی، گل پلاستیک با استفاده از گلپهن کن بر روی قالب پهن می‌شود و سپس شکل دهی صورت می‌گیرد.

### قرار دادن قالب روی زبانه و اعمال گل روی قالب

پهن کردن گل و پایین آوردن بازوی دستگاه و شکل دادن قطعه (به طور همزمان چند قطره آب روی سطح قطعه ریخته شود تا سطحی صاف به دست آید).



شکل ۳۲- (الف) پهن کردن گل، (ب) شکل دادن



شکل ۳۳- حذف گل‌های اضافی

## شكل دهی به روش جیگر و جولی

خارج کردن قطعه از قالب و پرداخت آن

خشک کردن قالب و قطعه در خشک کن با  
دما<sup>ی</sup> ۴۵ درجه سلسیوس



شکل ۳۵- پرداخت



شکل ۳۶

نمایش فیلم



شكل دهی قطعات تخت از قبیل بشقاب با استفاده از روش جیگر

فعالیت  
کارگاهی



شكل دادن بشقاب با استفاده از دستگاه جیگر  
مواد و تجهیزات مورد نیاز:

گل پلاستیک، قالب گچی، شابلون، اسفنج، دستگاه جیگر، خشک کن

شرح فعالیت:

- ۱- انتخاب شابلون مناسب و نصب آن بر روی دستگاه
- ۲- قرار دادن قالب گچی روی زبانه
- ۳- تنظیم فاصله شابلون و قالب به وسیله پیچ تنظیم
- ۴- انتخاب مقدار مناسب گل و قرار دادن آن روی قالب
- ۵- پهن کردن گل
- ۶- پایین آوردن بازوی دستگاه و انجام عمل شکل دهی با سرعت مناسب
- ۷- بیرون آوردن قالب از دستگاه و پرداخت اولیه
- ۸- قرار دادن قالب و قطعه در خشک کن با دما<sup>ی</sup> ۴۵ درجه سلسیوس
- ۹- خارج کردن قطعه از قالب
- ۱۰- خشک کردن قطعه در دما<sup>ی</sup> ۱۱۰ درجه سلسیوس
- ۱۱- پرداخت نهایی



با توجه به وجود خطرات احتمالی برق‌گرفتگی دقیق لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.  
از آنجا که شابلون تیز است، در حین نصب آن مواضع باشید تا دستستان آسیب نبیند.  
مراقب گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردان و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.  
هیچ‌گونه تماس مستقیمی با ابزار برش و اجزای دستگاه نداشته باشید.

### شكل دهی داخل قطعات با استفاده از شابلون (جوی)

مقدار مناسبی از گل را که به صورت گلوله درآمده است، انتخاب می‌کنیم. مقدار گل باید به دقیق وزن شود، ولی اپراتورهای باتجربه قادر به انتخاب گل مناسب بدون وزن کردن نیز هستند. اگر گل پلاستیک پاگمیل و اکسیترود شده باشد، می‌توان آن را به صورت برش‌هایی با وزن مشخص تهیه کرد و در دسترس اپراتور جهت استفاده قرار داد که اینکار روند تولید را تسريع می‌کند. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، در حال حاضر انتخاب مقدار گل، برش و قرار دادن آن در قالب به صورت کاملاً اتوماتیک صورت می‌گیرد.



شکل ۳۶- برش گل و ساخت دیسک: (الف) دستی (ب) ماشینی



از تمیز بودن قالب و کاردک اطمینان حاصل می‌کنید، زیرا اگر ذرات کوچک خشک شده وارد گل شوند، باعث ترک خوردن قطعه هنگام خشک شدن قطعه پس از شکل‌گیری خواهد شد.

قالب را روی زبانه قرار می‌دهیم (برای گذاشتن یا برداشتن قالب نیازی به خاموش کردن دستگاه نیست)



شکل ۳۷

### شکل دهی به روش جیگر و جولی

مقداری از گل را که در مرحله اول تهیه کرده بودیم، در قالب قرار می‌دهیم. قطعات بزرگ گل با دست درون قالب پهن می‌شود. در قطعات کوچک شابلون را می‌توان به طور مستقیم روی گل قرار داد.



شکل ۳۸- قرار دادن دیسک گل در قالب

با پایین آوردن بازوی جولی داخل قالب، نیروی واردشده به گل قطعاتی با شکل مورد نظر را تولید می‌کند. قبل از برداشتن شابلون، داخل قطعه را مرطوب می‌کنیم تا سطح صافی تولید شود.



شکل ۳۹- پایین آوردن بازوی جولی و شکل دهی

حذف گل‌های اضافه



شکل ۴۰

خشک کردن قالب و قطعه در خشک کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس



شکل ۴۱

پرداخت قطعه



شکل ۴۲

نمایش فیلم



شکل دهی قطعات گود از قبیل فنجان با استفاده از روش جولی

فعالیت  
کارگاهی



## شكل دهی به روش جیگر و جولی

شكل دادن کاسه با استفاده از دستگاه جولی

مواد و تجهیزات مورد نیاز:

گل پلاستیک، قالب گچی، شابلون، اسفنج، دستگاه جولی

شرح فعالیت:

۱- انتخاب شابلون مناسب و نصب آن روی دستگاه

۲- قرار دادن قالب گچی روی زبانه

۳- تنظیم فاصله شابلون و قالب به وسیله پیچ تنظیم

۴- انتخاب مقدار مناسب گل و قرار دادن آن روی قالب

۵- پهن کردن گل

۶- پایین آوردن بازوی دستگاه و انجام عمل شکل دهی با سرعت مناسب

۷- بیرون آوردن قالب از دستگاه و پرداخت اولیه

۸- قرار دادن قالب و قطعه در خشک کن با دمای ۴۵ درجه سلسیوس

۹- خارج کردن قطعه از قالب

۱۰- خشک کردن قطعه در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس

۱۱- پرداخت نهایی

نکته ایمنی



۱- با توجه به وجود خطرات احتمالی برق گرفتگی، دقت لازم را داشته باشید و از روشن و خاموش کردن دستگاه با دست خیس اجتناب کنید.

۲- از آنچاکه شابلون تیز است، در حین نصب آن مواطبه باشید تا دستتان آسیب نبیند.

۳- مراقب گیر کردن احتمالی لباس نظیر شال گردن و آستین لباس به دستگاه در حین کار باشید.

۴- هیچ گونه تماس مستقیمی با ابزار برش و اجزای دستگاه نداشته باشید.


نمایش فیلم



نمایش فیلم شکل دهی قطعات گود از قبیل کاسه و فنجان با استفاده از روش جولی

## معایب فرایند شکل دهی به روش جیگر و جولی

همانطور که در شکل ۴۳ مشاهده می شود، معایب فرایند شکل دهی به روش جیگر و جولی را می توان به مشکلات ناشی از دستگاه و تجهیزات و عیوب ایجاد شده در قطعه پس از شکل دهی تقسیم بندی کرد.

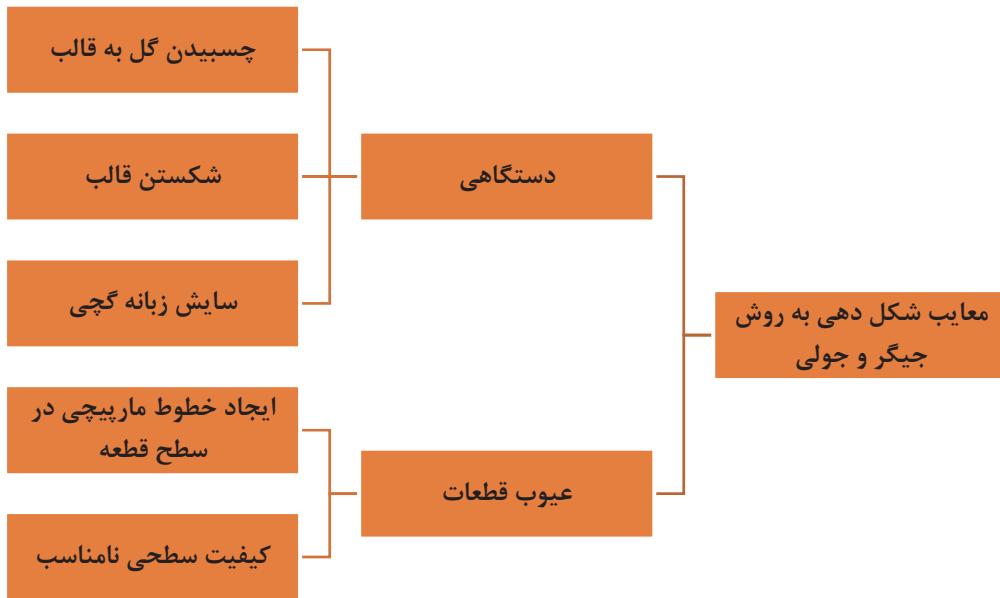

شکل ۴۳

### عيوب دستگاهی

۱- چسبیدن گل به قالب

این عیوب بیشتر موقوعی به وجود می‌آید که از قالب‌های جدید استفاده می‌شود. این مشکل معمولاً پس از چندین بار استفاده از قالب برطرف می‌شود.

۲- شکستن قالب

یکی از دلایل شکستن قالب استفاده از گچ بی‌کیفیت در ساخت آن است. استفاده از گچ با کیفیت بالا، برطرف کردن این مشکل است. از آنجا که این مشکل بیشتر در قسمت بالایی و لبه‌های قالب اتفاق می‌افتد، برای کاهش ایجاد آن بهتر است که این قسمت از قالب با ضخامت بالاتری ساخته شود. روش تقویت کردن قالب با استفاده از سیم در حین ریخته‌گری قالب راه دیگری برای کاهش این عیوب است.

۳- سایش سریع زبانه گچی

با استفاده از حلقه‌های فلزی با عرض ۲ میلی‌متر می‌توان بدنه و لبه مرغک گچی را تقویت کرد. همچنین از نوارهای لاستیکی نیز می‌توان برای این منظور استفاده کرد. روش قدیمی برای کاهش این عیوب ریختن سرب مذاب داخل مرغک گچی است.



شکل ۴۴



شکل ۴۵

## شکل دهی به روش جیگر و جولی

### عيوب قطعات

#### ۱- ایجاد خطوط مارپیچ در سطح قطعه

در این عیب سطح قطعه صاف نیست و خطوط مارپیچی بر روی سطح آن که توسط شابلون شکل دهی شده است، مشاهده می شود. راه های برطرف کردن این عیب عبارتند از:

(الف) تنظیم صحیح شابلون

(ب) افزایش ضخامت شابلون

(ج) افزایش ضخامت بازوی نگهدارنده شابلون

(د) تقویت شابلون با استفاده از صفحه چوبی

۲- کیفیت سطحی نامناسب

این عیب در اثر تنظیم نامناسب شابلون به وجود می آید. همچنین اگر قالب گچی هم مرکز نباشد، یک طرف قطعه ضخامت کم و طرف مقابل ضخامت بیشتری خواهد داشت. این عیب می تواند به دلیل خارج از مرکز بودن زبانه نیز باشد یا اینکه فاصله بین قالب و مرغک بیش از اندازه باشد. علاوه بر این، اگر قالب طراحی مناسبی هم نداشته باشد، این مشکل به وجود خواهد آمد.

### شکل دهی به روش رولر

جهت بهبود کیفیت قطعات تولیدی و افزایش تعداد تولید در روز رولر که دستگاه تکامل یافته جیگر و جولی است، استفاده می شود. رولرهای به صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در صنعت کاربرد دارند. در شکل ۴۶ دستگاه رولر نشان داده شده است.



شکل ۴۶- دستگاه رولر

mekanizm شکل دهی به روش رولر با روش جیگر و جولی مشابه است، ولی در جزئیات و اجزاء تفاوت هایی با یکدیگر دارند که عبارتست از:

۱- شابلون توسط رولر (کلگی) جایگزین شده است. شکل رولر به نوع قطعه ای که شکل داده می شود، بستگی دارد.

- ۲- در دستگاه رولر هم رولر می‌تواند بچرخد هم اسپیندل و هم اینکه هردو می‌توانند در هم جهت یکدیگر با سرعت‌های مختلف بچرخند.
- ۳- رولر و اسپیندل دستگاه قابلیت بالا و پایین شدن را دارند.

نکته

معمولًاً پشت قالب گچی پمپ مکش هوا وجود دارد که باعث می‌شود قالب به خوبی به دستگاه بچسبد.



### أنواع مكانيزم‌های شكل‌دهی با استفاده از رولر

۱. پس از برش گل و قرار دادن آن در مرکز قالب گچی، فقط رولر می‌چرخد، رولر پایین آمده و بر روی سطح گل قرار می‌گیرد و سپس بر اثر اصطکاک بین رولر و گل، اسپیندل نیز شروع به چرخش می‌کند. سرعت چرخش اسپیندل در مقایسه با رولر کمتر است.
۲. پس از برش گل و قرار دادن در مرکز قالب گچی، فقط اسپیندل می‌چرخد و پس از تماس با گل، رولر نیز شروع به چرخش می‌کند.
۳. هم اسپیندل و هم رولر دارای موتور هستند که با سرعت‌های متفاوت و قابل تنظیم می‌چرخند.

نکته



رولر توسط منبع حرارتی (به صورت المنت در داخل آن یا مشعلی که کنار آن قرار دارد) گرم می‌شود تا گل به آن نچسبد. از طرف دیگر، برای جلوگیری از کاهش رطوبت سطح گل که در تماس با رولر است، قبل از شروع فرایند شکل‌دهی آب نیز اسپری می‌شود.

تحقيق کنید



دمای مناسب رولر در حین شکل‌دهی باید چه میزان باشد؟ اگر دمای رولر از میزان مناسب برای شکل‌دهی کمتر یا بیشتر باشد، چه مشکلاتی ایجاد می‌شود؟

نمایش فیلم



نمایش فیلم شکل‌دهی قطعات مختلف با استفاده از دستگاه رولر

بازدید از کارخانه تولیدی که در آن قطعات با استفاده از روش رولر شکل داده می‌شود.

## شکل دهی به روش جیگر و جولی

مزایای رولر نسبت به جیگر و جولی

مزایای روش رولر نسبت به جیگر و جولی عبارتند از:



شکل ۴۷

نکته



محدودیت این روش، ناتوانی در شکل دهی قطعات با اشکال پیچیده است.

فکر کنید



استحکام قطعات تولید شده به روش جیگر و جولی و روش رولر را با یکدیگر مقایسه کنید.

## ارزشیابی شایستگی شکل دهی به روش جیگر و جولی

شرح کار:

آماده کردن گل پلاستیک  
نصب شابلون و راهاندازی دستگاه  
شکل دادن قطعات به روش جیگر/جولی ارولر  
پرداخت قطعات شکل داده شده

استاندارد عملکرد:

توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی به روش جیگر/جولی ارولر

شاخص ها:

بررسی پارامترهای تأثیر گذار در تهیه گل پلاستیک  
استفاده صحیح از تجهیزات از قبیل شابلون، تیغه برش و دستگاه جیگر و جولی  
بررسی پارامترهای مؤثر بر شکل دادن قطعات با استفاده از روش جیگر/جولی ارولر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی و سیستم تهویه، دستگاه جیگر/جولی ارولر  
ابزار و تجهیزات: دستگاه جیگر و جولی، شابلون، گل پلاستیک، تیغه برش، سیم برش، خشک کن، تجهیزات پرداخت، ترازو

تجهیزات ایمنی: لباس کار مناسب، ماسک تنفسی، دستکش کار، تجهیزات اطفای حریق


معیار شایستگی:

ردیف مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده کردن گل پلاستیک	۱
۲	شکل دادن قطعات با جیگر/جولی ارولر	۲
۳	بررسی عیوب و پرداخت قطعات	۱
۲	شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی - مسئولیت پذیری - رعایت موارد زیست محیطی	
*	میانگین نمرات	

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

## فصل ۵

### شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

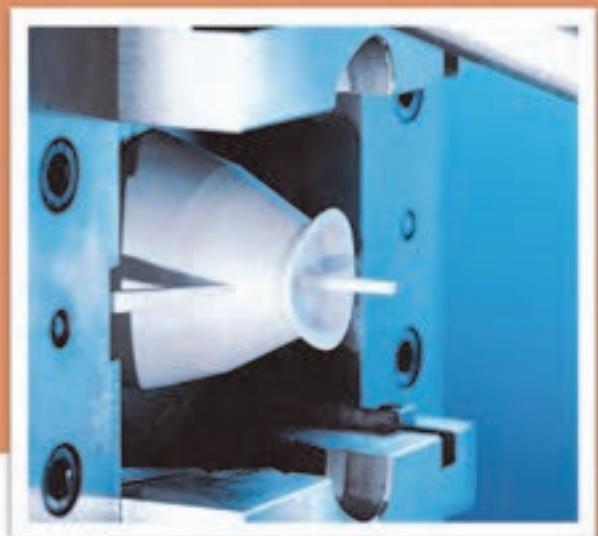

یکی از روش‌های نوین شکل‌دهی سرامیک‌ها با روش گل پلاستیک، قالب‌گیری تزریقی است. با این روش می‌توان قطعاتی با ارزش و با خواصی منحصر به‌فرد تولید کرد. در این روش ابتدا آمیز آمده‌سازی و گرانوله شده و سپس با اعمال فشار آمیز درون قالب تزریق شده و شکل‌دهی می‌شود. بعد از خارج کردن قطعه از قالب چسب‌زدایی و در نهایت پخته می‌شود.

# واحد یادگیری ۵

## شاپیستگی شکل دهی به روش قالب‌گیری تزریقی

### شاپیستگی شکل دهی به روش قالب‌گیری تزریقی و یادگیری مهارت آن :

هدف از این شاپیستگی فرآگیری دانش و مهارت شکل دادن گل پلاستیک با استفاده از روش قالب‌گیری تزریقی است. در حال حاضر این روش شکل دهی برای ساخت قطعات پیچیده، با دقت ابعادی بالا و دارای خواص ویژه و نیز در اندازه های خیلی کوچک تا بزرگ مناسب است. آشنایی با دستگاه قالب‌گیری تزریقی و مکانیزم شکل دهی با این روش در این واحد یادگیری در نظر گرفته شده است.

### استاندارد عملکرد:

در این واحد هنرجو ابتدا با چند مورد از کاربرد محصولات تولید شده با این روش آشنا خواهد شد. در ادامه با دستگاه قالب‌گیری تزریقی و اجزای آن آشنا می شود. سپس مکانیزم و مراحل شکل دهی با این روش به طور کامل شرح داده خواهد شد. همچنین به منظور کسب مهارت، فعالیت های عملی جهت شکل دادن قطعات مختلف با استفاده از روش قالب‌گیری تزریقی در نظر گرفته شده است.

### شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

در شکل ۱ مجموعه‌ای از محصولات سرامیکی نشان داده شده است.  
به دقت به آنها نگاه کنید.

- آیا روش شکل دهی این قطعات را می‌توانید پیش‌بینی کنید؟



شکل ۱- نمونه‌هایی از محصولات سرامیکی

در صنعت نساجی برای تاباندن نخ از قطعاتی استفاده می‌شود که نمونه آن در شکل ۲ آورده شده است. ویژگی مهم این قطعات مقاومت زیاد آنها در برابر سایش است که این ویژگی با استفاده از قطعات سرامیکی فراهم شده است.

در شکل ۲ ابتدا قطعات سرامیکی مورد استفاده برای تاباندن نخ را مشخص کنید. سپس نمونه آنها را از میان محصولات شکل ۱ جستجو کنید.

جستجو کنید





شکل ۲- قطعات سرامیکی مورد استفاده در تاباندن نخ

در شکل ۳ محصول سرامیکی دیگری نشان داده شده است که به عنوان کاربردی‌ترین قطعه در دندان‌پزشکی شناخته شده است. آیا نام این قطعه را می‌دانید؟



شکل ۳

در شکل ۴ یک چاقوی جراحی و در شکل ۵ یک انبرک از جنس زیرکونیا تولیدشده به روش قالبگیری تزریقی آمده است.



شکل ۴

### شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی



شکل ۵

در صنایع نفت و گاز نیز محصولات سرامیکی کاربردهای فراوانی دارند. به طور مثال در برج‌های تقطیر پکینگ‌های سرامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در شکل ۶ و ۷ نشان داده شده است.



شکل ۶- پکینگ‌های سرامیکی



شکل ۷- داخل یک برج در حال چیدن پکینگ‌های سرامیکی

فکر کنید

خواص و نقش پکینگ‌های سرامیکی در صنایع مختلف را بررسی کنید.





پکینگ‌های سرامیکی از جمله قطعات اصلی و ضروری برج‌های تقطیر هستند که مقاوت بالای اسیدی و حرارتی دارند و برای ایجاد سطح تماس بین دو فاز مایع و گاز و یا دو فاز مایع استفاده می‌شوند. این قطعات در واکنش‌های سرامیکی نمی‌کنند، بلکه سطح و زمان تماس بین دو فاز را زیاد کرده و باعث افزایش راندمان واکنش‌ها می‌شوند. این پکینگ‌ها (پرکن‌ها) درسه جنس استون ور، چینی و آلومینایی ساخته می‌شوند و در صنایعی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، تغليظ اسید، صنایع قند و شکر و نوشابه‌سازی کاربرد وسیعی دارند.

شکل‌هایی از پکینگ‌های سرامیکی در زیر نشان داده شده‌است.



زن اسبی

استوانه‌ای

استوانه‌های پره‌دار

لانه زنبوری


ساخت قطعات متحرک اتومبیل‌ها، قطارها، صنایع هوافضا و دینامها (بهویژه قطعات موتور) بسیار مناسب هستند. همچنین از این سرامیکها در قطعات الکتریکی (دیالکتریک‌ها، عایق‌ها، مقرّه‌ها، پیزوالکتریک‌ها، ابررساناها) مغناطیس‌ها و قطعات و ابزار پزشکی می‌توان استفاده کرد. در انتخاب روش مناسب برای تولید محصولات سرامیکی پیشرفت‌های باید به دو نکته توجه کرد:

- ۱- پیچیدگی قطعه
- ۲- تعداد قطعه مورد نیاز

### قالب‌گیری تزریقی

تولید سرامیک‌ها با روش شکل‌دهی قالب‌گیری تزریقی نسبت به سایر روش‌ها رشد بیشتری داشته و قطعات با ارزش‌تری با این روش تولید شده است و بازار تولید سرامیک‌های پیشرفته با استفاده از این روش شکل‌دهی، روزبه‌روز در حال رشد است.

قطعات سرامیکی تولید شده به روش قالب‌گیری تزریقی می‌توانند ویژگی مکانیکی عالی با وزن مخصوص کم داشته باشند. این محصولات برای

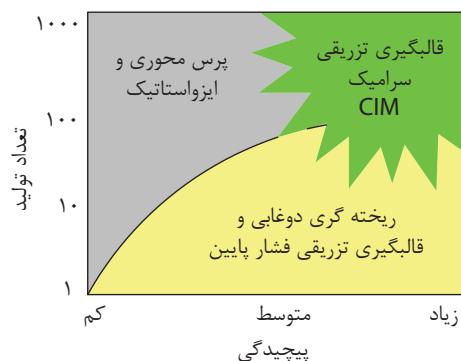

شکل ۸ - میزان تولید و پیچیدگی قطعات بر اساس روش شکل‌دهی

### شكل دهی به روش قالبگیری تزریقی

همان طور که در شکل ۸ می بینید، برای تولید محصولات با پیچیدگی بالا و در تعداد زیاد، روش قالبگیری تزریقی کاربرد بیشتری دارد. در شکل ۹ انواع محصولات سرامیکی با ویژگی های منحصر به فرد تولید شده به روش قالبگیری تزریقی آورده شده است.



سختی بالا



پیچیدگی



در اندازه های میکرو



انعطاف پذیری

شکل ۹- انواع محصولات قالبگیری تزریقی با ویژگی های منحصر به فرد

در جدول ۱ مقایسه دیسک قهقهه ساب صنعتی فلزی و سرامیکی تولید شده به روش قالبگیری تزریقی نشان داده شده است.

جدول ۱- مقایسه دیسک قهقهه ساب فلزی و سرامیکی

جنس	ویژگی	شكل
فلزی	<ul style="list-style-type: none"><li>- فرایند تولید طولانی شامل ریخته گری، ماشین کاری، ساخت کاری و سنگ زنی</li><li>- هزینه بالا</li><li>- کاهش عملکرد دیسک در حین فرایند ساخت کاری</li></ul>	
سرامیکی	<ul style="list-style-type: none"><li>- جایگزینی فلز توسط سرامیک تولیدی به روش قالب های تزریقی</li><li>- طول عمر بالاتر قطعه به دلیل سختی بالا</li><li>- خواص بهتر سنگ زنی</li><li>- مقاومت در برابر مواد شیمیایی</li></ul>	


همانند جدول فوق، دو نوع محصول فلزی و سرامیکی دیگر را با یکدیگر مقایسه کنید.

تحقیق کنید



## قالبگیری تزریقی

فرایند تولید به روش قالبگیری تزریقی بر اساس روش آماده‌سازی مواد اولیه، میزان فشار و ترکیب به سه گروه تقسیم‌بندی می‌شود.

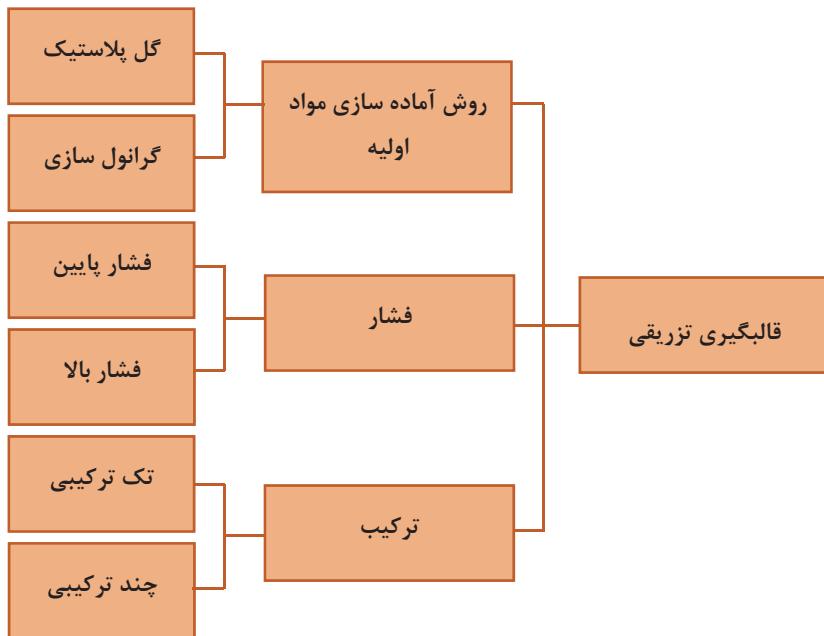

شکل ۱۰- تقسیم‌بندی فرایند تولید به روش قالبگیری تزریقی

### الف) روش آماده‌سازی مواد اولیه

گل پلاستیک : مخلوطی از مواد اولیه بدنی با افزودنی‌هایی مانند آب و روانساز آماده می‌شود.  
گرانول سازی(PIM<sub>2</sub>) : مخلوطی از پودر سرامیکی با افزودنی‌هایی مانند حلال، چسب و روان‌کننده‌های آلی بدست می‌آید.

نکته: گرانول از بهم چسبیده شدن ذرات پودر به وجود می‌آیند.

### ب) فشار

۱ - فشار پایین(LPIM<sub>2</sub>): مقدار فشار تزریق شده به گل بین ۵٪ الی ۵ مگاپاسکال در نظر گرفته می‌شود که بر اساس میزان پلاستیسیتی گل، شکل قطعه مورد نظر از لحاظ سادگی و یا پیچیدگی، اندازه و ضخامت قطعه میزان فشار تغییر می‌کند.

۲ - فشار بالا (HPIM<sub>4</sub>): مقدار فشار تزریق شده به گل بیش از ۵ مگاپاسکال در نظر گرفته می‌شود، در صورت کم بودن پلاستیسیتی گل یا گرانول، پیچیدگی شکل هندسی قطعه و حتی بر حسب شرایط دستگاه، مقدار فشار تزریق شده تغییر می‌کند.

2 -Powder injection molding

3- Low Pressure injection molding

4 -High Pressure injection molding

### شكل دهی به روش قالبگیری تزریقی



شکل ۱۱: قطعه تک ترکیبی



شکل ۱۲: قطعه دو ترکیبی

ج) ترکیب:

#### ۱- تک ترکیبی

در این روش گل از یک ترکیب تهیه شده و به داخل قالب تزریق می‌شود و کل قطعه و پیشگی یکسانی دارد.

#### ۲- چند ترکیبی

در این روش گل با چند ترکیب متفاوت تهیه شده و سپس با توجه به خواص محصول موردنظر به صورت جداگانه تزریق می‌شود.  
گاهی دو یا چند ترکیب هم‌زمان در قالب تزریق می‌شوند.

امروزه با رشد سریع علم و فناوری نیاز به قطعات با چند و پیشگی وجود دارد به همین دلیل، روش دو یا چند-ترکیبی نسبت به روش تک ترکیبی در قالبگیری تزریقی رشد سریع تری داشته است.

استفاده از این روش امکان تولید محصولاتی را فراهم می‌آورد که دارای ویژگی و رفتارهای متفاوتی باشد. به طور مثال، قطعاتی با قسمت‌های رنگی متفاوت، رسانا-نارسانای الکتریکی، مغناطیسی - غیر مغناطیسی، عایق حرارتی - هادی حرارت تولید می‌شود.

در روش چند ترکیبی می‌توان قطعاتی از سرامیک - فلز و سرامیک - پلیمر را نیز تولید کرد.

تحقیق کنید



تصویر و مشخصات چند محصول سرامیکی دو یا چند ترکیبی تولید شده به روش قالبگیری تزریقی را بیابید و در کلاس ارائه دهید.



### تولید میکروسازه به روش قالبگیری تزریقی

با استفاده از روش شکل دهنده تزریقی می توان قطعاتی با اندازه نسبتاً ریز تولید کرد. این قطعات میکروسازه و این روش، قالبگیری میکرو نامیده می شوند. این روش برای شکل دهنده محصولات بسیار ریز و دقیق (با قسمت هایی مانند سوراخ ها، دندانه ها و یا زوایای بسیار ظریف و خان درون پیچ ها) کاربرد دارد.




شکل ۱۳- میکروسازه های سرامیکی تولید شده به روش قالبگیری تزریقی

از میکروسازه ها در صنایع مختلف مانند رایانه، مخابرات، بیوسرامیک ها، میکروسنسورها استفاده می شود که قابلیت استفاده در محیط های خاص و دشوار حرارتی، شیمیائی و الکتریکی را دارد و در حالی که موادی نظیر : فلزات و پلاستیک ها را نمی توان استفاده کرد.



شکل ۱۴- میکروسازه ای به وزن ۰٪ ۲۰ گرم مورد استفاده در سمعک

## شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

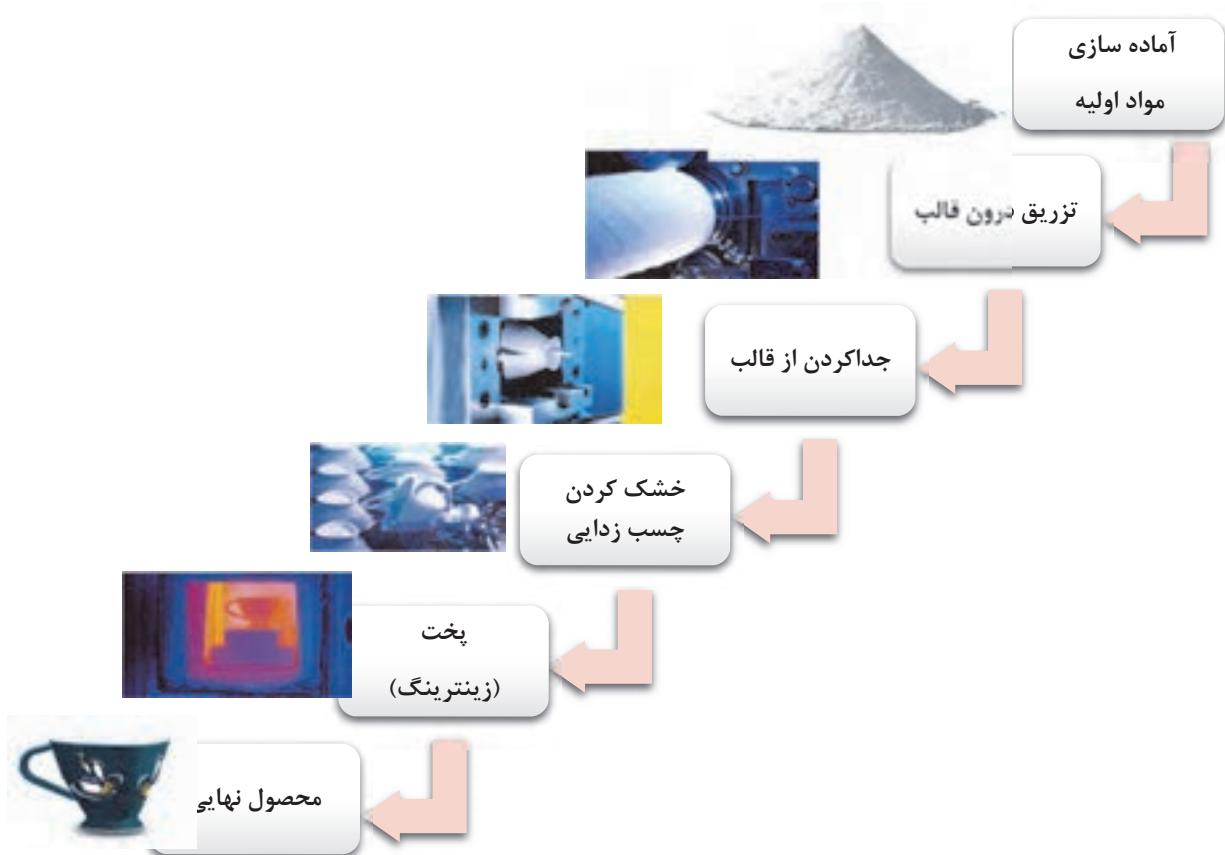

شکل ۱۵: فرایند ساخت در روش قالبگیری تزریقی

### ۱-آماده سازی مواد اولیه

همان طور که گفته شد، مراحل تولید سرامیک‌ها به روش قالبگیری تزریقی بر مبنای روش آماده سازی مواد اولیه به دو گروه تقسیم می‌شوند:

#### الف) گل پلاستیک

در فرایند آماده سازی گل پلاستیک، ابتدا با درصد معین آب و خاک و روان‌ساز به کمک بالمیل دوغاب ایده‌آل تهیه می‌شود. سپس به کمک دستگاه فیلترپرس دوغاب را به گلی با میزان معین رطوبت تبدیل می‌شود. آنگاه گل را در مخلوط کن دارای پرهای سیگماشکل به مدت نسبتاً طولانی مخلوط می‌کنیم و ورز می‌دهیم.

در مدت زمان مخلوط کردن و ورز دادن علاوه بر ایجاد همگنی در گل، تنش های سطحی نیز کم می شود. مخلوط کن های سیگما مای مورد استفاده در این مرحله به صورت تک یا دوم محوره هستند.



ب) دو محور




الف) تک محور

شکل ۱۶: انواع مخلوط کن سیگما مای

در نهایت گل ها به کمک دستگاه اکسترودر کاملا هواگیری می شوند و به صورت متراکم در می آیند و متناسب با دستگاه شکل دهی و خروجی اکسترودر به صورت استوانه ای یا گندله یا گرانول خارج می شوند. در این مرحله، گل ها آماده تزریق به دستگاه قالبگیری هستند.(مطابق با شکل ۱۷)




شکل ۱۷

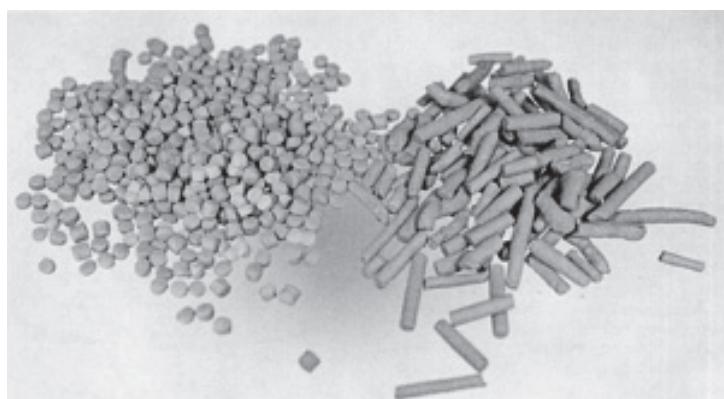

### شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

#### ب) گرانولسازی

در فرایند گرانولسازی، پودر سرامیکی با افزودنی‌هایی مانند چسب، حلال و روان‌کننده‌ای آلی در دستگاه مخلوط کن سیگمایی ریخته می‌شود. در مخلوط کن پودر سرامیکی با افزودنی‌ها به صورت ترکیب یکنواخت و همگن درمی‌آید و گرانول سردشده خارج می‌شود. در شکل ۱۸ فرایند گرانولسازی آورده شده است.

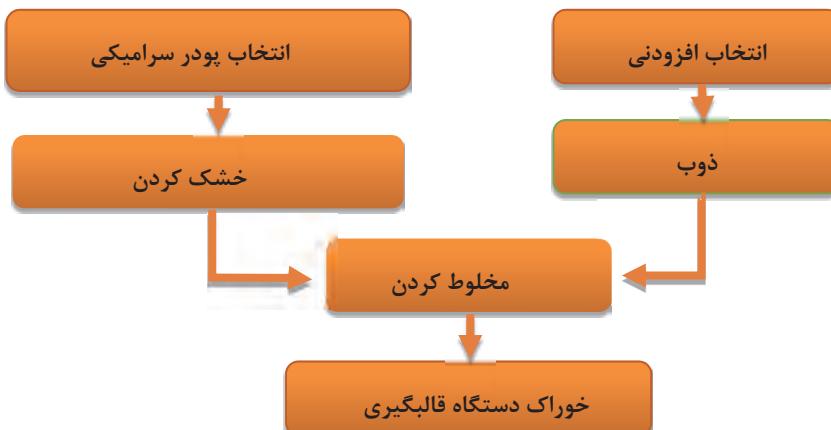

شکل ۱۸

مواد افزودنی در این فرایند جزء مواد ترموپلاست محسوب می‌شوند: یعنی این مواد برای ایجاد خاصیت پلاستیسیته باید ذوب شوند. در جدول ۲ چند افزودنی رایج مورد استفاده در روش تزریقی آورده شده است.

نکته



جدول ۲: چسب‌ها و مواد افزودنی کاربردی برای روش قالبگیری تزریقی

چسب اصلی	چسب جزئی	پلاستی‌سایزر	دیگر افزودنی‌ها
پلی پروپیلن	واکس ریز بلور	دی متیل فتالات	اسید استئاریک
پلی اتیلن	واکس پارافین	دی اتیل فتالات	اسید اولئیک
پلی استر	واکس کاناپا	دی بوتیل فتالات	روغن ماهی
پلی ونیل استات		دی اکتنی فتالات	ارگانوسیلان
پلی متیل متاکریلات			ارگانو تیتانات



کار عملی ۱- آماده سازی آمیز بدنه آلومینیایی

وسایل مورد نیاز: همزن، ترازوی آزمایشگاهی، تشت متوسط، کاردک، استوانه مدرج

مواد مورد نیاز: پودر آلومینا، پلی پروپیلن، واکس پارافین، اسید استئاریک

شرح فعالیت:

۱- آمیز زیر را با کمک ترازو وزن کنید.

درصد	ماده اولیه
۸۲	پودر آلومینا
۸	پلی پروپیلن
۸	واکس پارافین
۲	اسید استئاریک

۲- آمیز را درون مخلوط کن بربیزید.

۳- فرصت دهید تا به مدت ۲۰ دقیقه مواد درون مخلوط کن به خوبی مخلوط شوند.

۴- آمیز خارج شده از مخلوط کن را درون ظرف درب دار ریخته تا در فعالیت عملی بعدی مورد استفاده قرار داده شود.



در جدول ۳ چند ویژگی برای چسبهای مورد استفاده در آمیز آورده شده است. در گفت و گو با همکلاسی‌ها این جدول را تکمیل کنید.

جدول ۳

ردیف	ویژگی
۱	خواص شکل پذیری آمیز برای تزریق را افزایش دهد.
۲	باعث یکنواختی آمیز شود (باعث جدایش نشود).
۳	از چسبیدن قطعه شکل گرفته به قالب جلوگیری کند.
۴	قبل از پخت چسب به طور کامل از قطعه خارج شود.
۵	با آمیز واکنش مخرب نداشته باشد.
۶	تغییرات ابعادی و حجمی قطعه حداقل باشد.
۷	.....
۸	.....
۹	.....



### شكل دهی به روش قالبگیری تزریقی

کار عملی ۲- آماده سازی آمیز پکینگ زین اسبی  
وسایل مورد نیاز: همزن، ترازوی آزمایشگاهی، ظرف با اندازه متوسط، کاردک، استوانه مدرج  
مواد مورد نیاز: کائولن، بالکلی، فلدسپات، سیلیس  
۱- با استفاده از خاکهای موجود در کارگاه آمیزی مناسب با فرمول بدندهای استونوری مطابق زیر آماده کنید.

درصد	ماده اولیه
۴۰ - ۶۰	کانی های رسی
۳۰-۲۵	فلدسبات
۳۰-۲۵	کوارتز

- ۲- آمیز را درون مخلوط کن ریخته و ۲۵- ۲۰ درصد آب به آن اضافه کنید.  
۳- آمیز گرانول شده توسط مخلوط کن را درون یک ظرف دربسته ریخته و تا زمان ریختن داخل دستگاه قالبگیری تزریقی نگهداری کنید.



در مدت زمانی که مخلوط کن روشن است از باز کردن در خلوط کن خودداری نمایید.

### ۲- شکل دادن

در روش قالبگیری تزریقی نیازمند استفاده از دستگاههای خاصی است که شناخت اجزای دستگاه، قالب و روش تزریق لازم و ضروری است.

## دستگاه قالبگیری تزریقی


تجهیزات و شکل ظاهری دستگاه در این روش شباهت زیادی به دستگاه‌های صنایع تولید قطعات پلاستیک دارد.



شکل ۱۹- دستگاه قالبگیری تزریقی

در این دستگاه، آمیز بعد از ورود از طریق قیف تغذیه با فشار پیستون به درون قالب تزریق می‌شود و قطعه در داخل قالب شکل می‌گیرد.

در شکل ۲۰ دستگاه‌های شکل‌دهی به روش قالبگیری تزریقی در دو نوع نیمه‌اتوماتیک (دستی) و اتوماتیک نشان داده شده است.

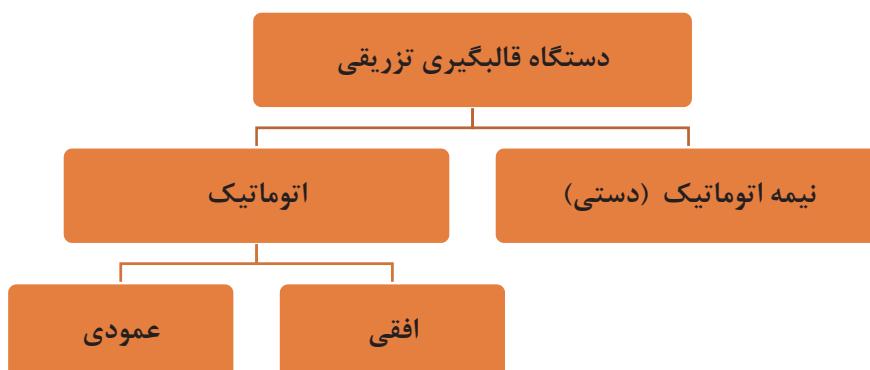

شکل ۲۰- معرفی انواع دستگاه‌های قالبگیری تزریقی

## شكل دهی به روش قالبگیری تزریقی

### ۱ - نیمه اتوماتیک (دستی)

در این دستگاه باید قالب بر روی دستگاه نصب شود و پس از تزریق گل درون دستگاه و شکل گرفتن گل، مجدداً قالب از دستگاه جدا شده و قطعه خارج شود.



شکل ۲۱- دستگاه نیمه اتوماتیک (دستی) قالبگیری تزریقی

### ۲- اتوماتیک


در این نوع دستگاه تمامی مراحل بصورت متواالی انجام می‌پذیرد که به شکل‌های افقی و عمودی وجود دارند.



شکل ۲۲- دستگاه قالبگیری تزریقی اتوماتیک


## قالب‌ها :

با توجه به این که مواد سرامیکی سختی بالایی دارند، جنس قالب باید از فولاد، آلیاژهایی با سختی بالا یا سرامیک‌های سخت انتخاب می‌شود. همچنین قالب باید در مقابل زنگزدگی مقاوم باشد. در شکل ۲۲ قالب تحت فشار و تزریق را مشاهده می‌کنید.

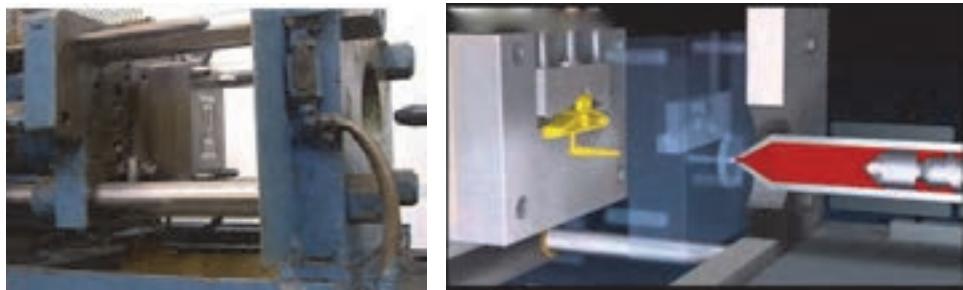

شکل ۲۳- قالب تحت فشار و تزریق

در شکل زیر قالب و قطعه سرامیکی ساخته شده از آن نشان داده شده است.

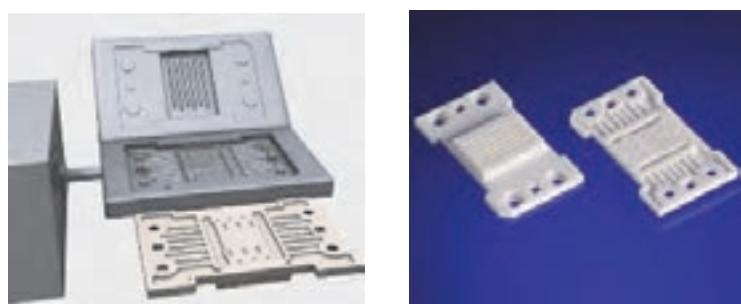

شکل ۲۴- قطعه شکل‌دهی شده با قالب

تصاویر انواع دستگاه‌ها و قالب‌های مورد استفاده در قالبگیری تزریقی را از منابع موجود جمع‌آوری کنید.  
آیا از قالب‌هایی با جنس دیگر می‌توان استفاده کرد؟


تحقیق کنید




شکل ۲۵- قیچی سرامیکی(آلومینا) شکل‌دهی شده به روش قالبگیری تزریقی

## شكلدهی به روش قالبگیری تزریقی


مراحل شکلدهی توسط دستگاه قالبگیری تزریقی در شکل ۲۶ نشان داده است.

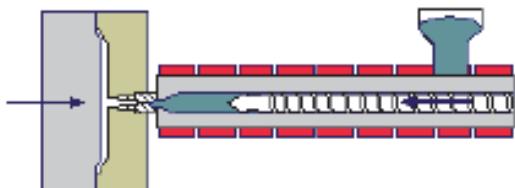


- ۱- قالب بسته شده و حلزونی برای تزریق به جلو حرکت می کند.

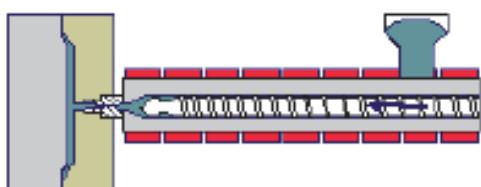


- ۲- چرخش حلزونی آمیز را به داخل قالب تزریق می کند.

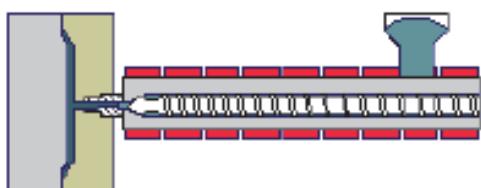


- ۳- قالب به صورت کامل پر می شود.

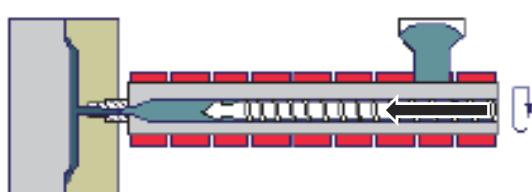

- ۴- تزریق و شکل‌گیری قطعه کامل می شود.

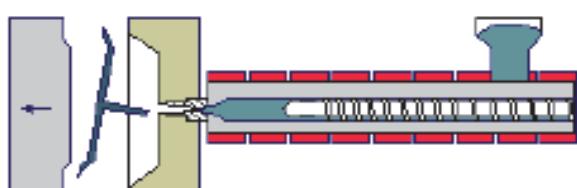


- ۵- قالب باز شده و قطعه خارج می شود.

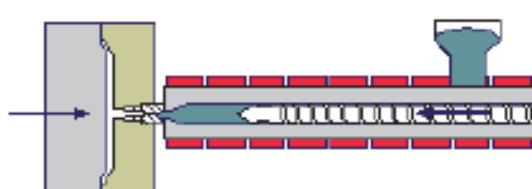


- ۶- قالب مجدداً بسته می شود تا تزریق دوباره انجام گیرد.

شکل ۲۶

در روش قالبگیری تزریقی از مواد گرمانرم(ترموپلاستیک) برای شکل‌پذیری ترکیب استفاده می‌کنند (مانند موم پارافین، پلی پروپیلن، پلی اتیلن). این مواد در دستگاه تزریق شده توسط گرمایی المنت ذوب می‌شود و ضمن ایجاد پلاستیسیته و قابلیت شکل‌پذیری نقش چسب را نیز انجام می‌دهند. درنهایت، زمانی که قطعه سرد می‌شود، شکل و انسجام اولیه را خواهد داشت.

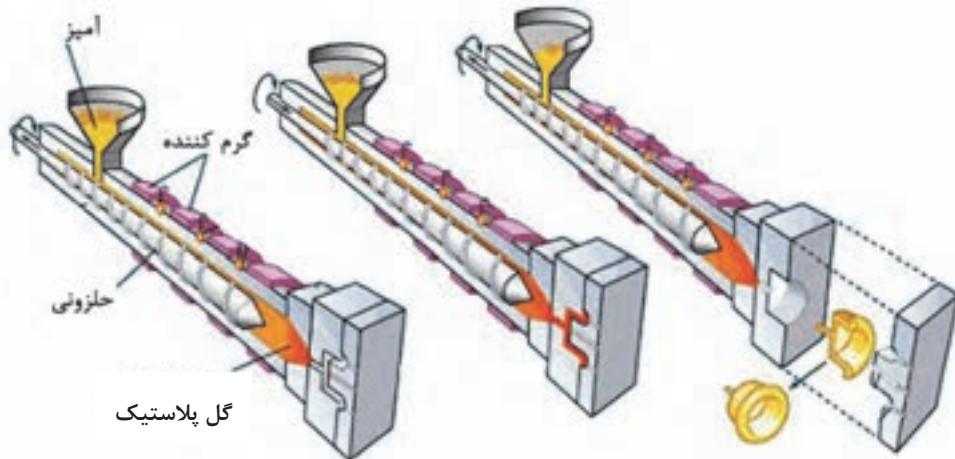


شکل ۲۷- شکل‌گیری قطعه به روش قالبگیری تزریقی

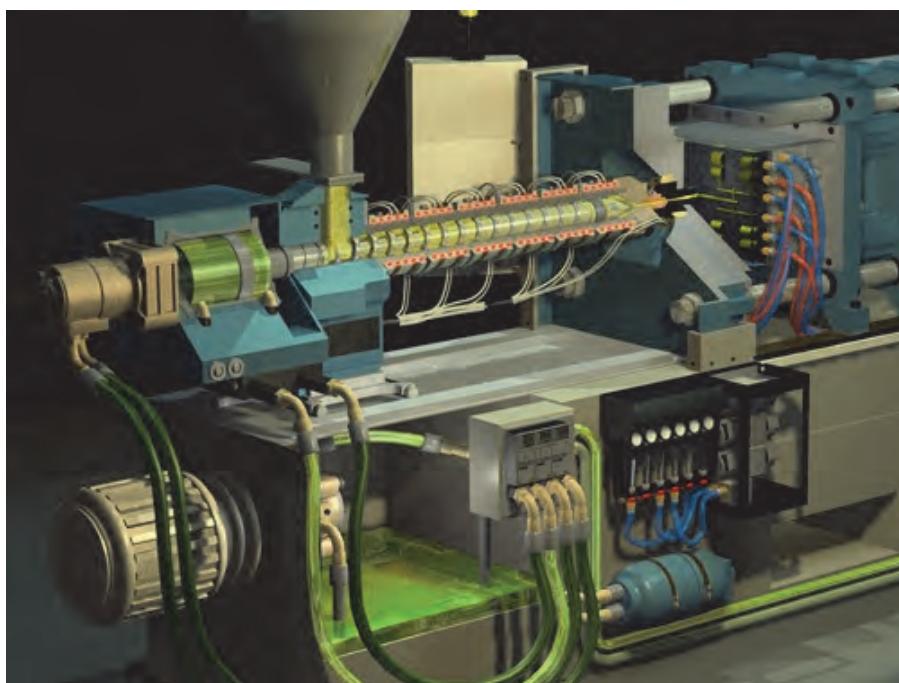

شکل ۲۸- دستگاه قالبگیری تزریقی

### ■ شکل دهنی به روش قالبگیری تزریقی

در شکل ۲۹ عوامل مؤثر بر شکل دادن قطعه در فرایند شکل دهنی توسط دستگاه قالبگیری تزریقی آورده شده است.

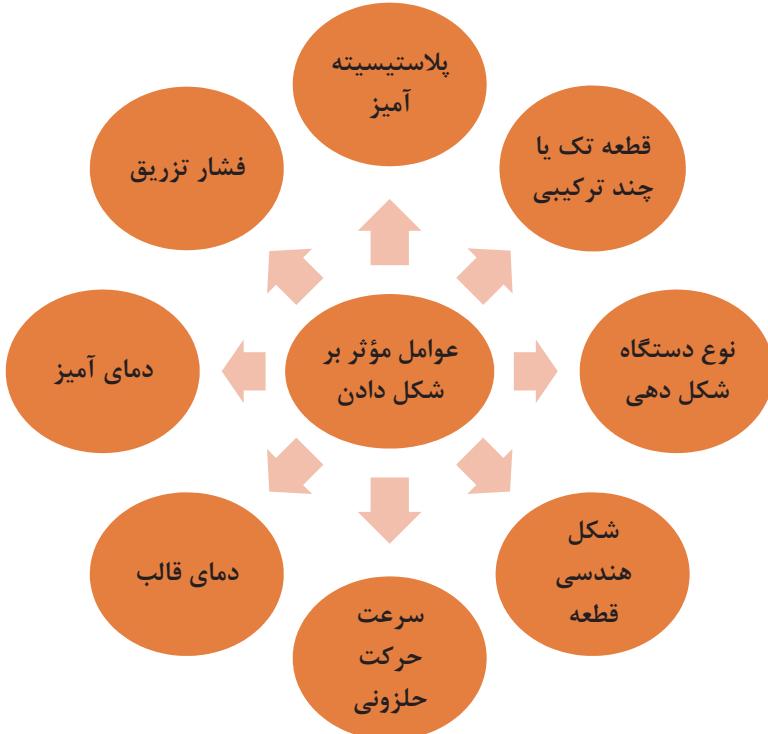

شکل ۲۹- عوامل مؤثر بر شکل دهنی در روش قالبگیری تزریقی

تحقیق کنید



تأثیر برخی از عوامل مؤثر بر شکل دادن قطعه در روش قالبگیری تزریقی را بررسی کنید.



۳- خشک کردن و چسب زدایی  
در صورت استفاده از آب در فرایند آماده سازی مواد  
اولیه لازم است که از خشک کن استفاده شود.

شکل ۳۰- خشک کن


با توجه به اینکه در روش قالب‌گیری تزريقی استفاده از چسب‌ها و افزودنی‌های آلی دیگر مانند پلاستی‌سایزرها رایج است، باید فرایند حذف چسب(چسب زدایی) استفاده شود. حذف چسب یا چسبزدایی مرحله بحرانی در فرایند ساخت سرامیک‌ها است. چسب‌ها باید به طور کامل بدون از هم‌گسیختگی بدنه و ایجاد هرگونه عیب از بدنه حذف گردند.

برای چسبزدایی دو روش زیر به کار می‌روند:

۱- خارج کردن چسب با حلال

۲- خارج کردن چسب با کمک حرارت

**خارج کردن چسب با کمک حلال:** به طور معمول در این روش از چند چسب استفاده می‌شود و هر یک از آنها دارای حلالیت و دمای تجزیه شدن متفاوت هستند. وقتی یک قطعه داخل یک حلال قرار می‌گیرد، یک جزء از دو جزء چسب توسط حلال از قطعه خارج می‌شود و ساختاری با تخلخل به جا می‌گذارد و قطعه برای سوختن چسب بعدی آماده می‌شود.

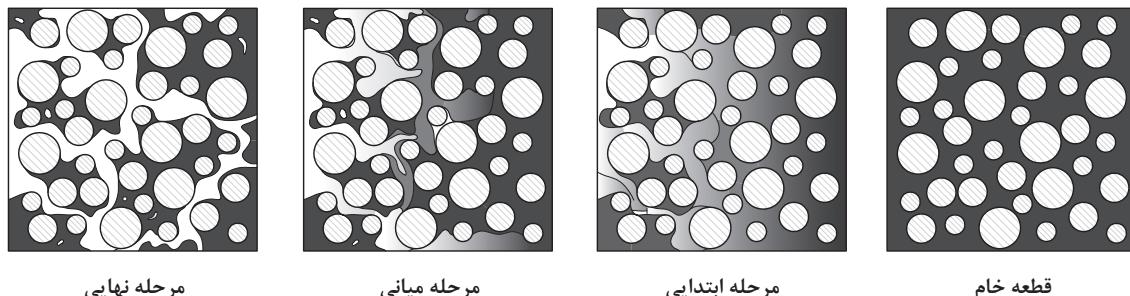

شکل ۳۱- مراحل خارج کردن چسب با کمک حلال

### خارج کردن چسب با حرارت

در این روش از طریق حرارت‌دهی چسب تجزیه شده و به شکل بخار از بدنه خارج می‌شود. در شکل ۳۲ دستگاهی نشان داده شده است که عملیات خشک‌کردن، چسبزدایی و پیش‌پخت را انجام می‌دهد.



شکل ۳۲

## شكل دهی به روش قالبگیری تزریقی

چسب‌زدایی حرارتی در سه مرحله انجام می‌شود:

۱- چسب در دمای  $150^{\circ}\text{C}$  تا  $200^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس حرارت داده می‌شود و به نقطه نرم شدن می‌رسد. تجزیه شیمیایی و حذف چسب در این مرحله ناچیز است.

۲- از دمای  $200^{\circ}\text{C}$  تا  $400^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس اکثر چسب‌ها تجزیه و تبخیر می‌شوند.

۳- چسب کمی در بدنه باقی می‌ماند که از طریق تبخیر و تجزیه در دما بالای  $400^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس از بدنه خارج می‌شود.

پخت (زینتر کردن)

مرحله پایانی فرایند قالب‌گیری تزریقی، پخت است. در این مرحله تمام ناخالصی‌های موجود از قطعه خارج شده و قطعه ضمن تراکم یافته، منقبض می‌شود و استحکام نهایی خود را پیدا می‌کند.




شکل ۳۳- پخت قطعه تولید شده به روش قالبگیری تزریقی



قطعه پخته و زینتر شده

قطعه چسب‌زدایی شده

قطعه خام

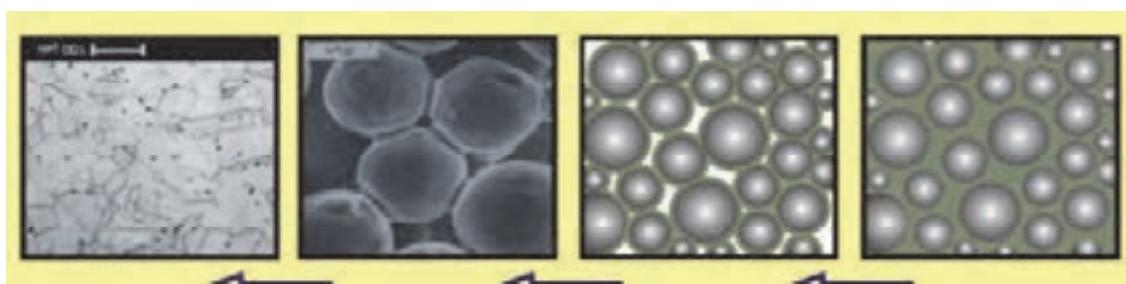

شکل ۳۴- مراحل پخت و تراکم قطعه

تحقیق کنید

با توجه به تصویر فوق، تفاوت های بین قطعه خام و پخته شده را بیان کنید.





شکل ۳۵- کوره پخت

### مزایا و معایب روش شکل دهی قالب های تزریقی

جدول ۴: مزایا و معایب روش قالبگیری تزریقی

مزایا/معایب	توضیحات
مزایا	۱- ساخت قطعات سرامیکی با اشکال خیلی پیچیده
	۲- امکان تولید اقتصادی و مقرون به صرفه برای محصولات دقیق و با کاربرد خاص
	۳- یکنواختی خواص محصولات
	۴- تولید محصولات با کیفیت سطح عالی
	۵- امکان تولید قطعات با اندازه های مختلف
	۶- افزایش راندمان تولید
	۷- تولید محصولات با خواص مطلوب
	۸- امکان تولید قطعات با ترکیب های مختلف
معایب	۱- بالا بودن هزینه تولید ماده اولیه (پودر)
	۲- چرخه تولید چند مرحله ای (فرایند تولید چند مرحله ای)

کار عملی ۳- شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی  
مواد اولیه تهیه شده در فعالیت ۱ و ۲ را به کمک دستگاه قالبگیری تزریقی شکل دهی کنید.

فعالیت  
کارگاهی





### شكل دهی به روش قالبگیری تزریقی

#### کار عملی ۴- ساخت بدنه آلومینیایی

وسایل لازم برای انجام فعالیت: ترازوی آزمایشگاهی با دقت ۱/۰ گرم، الک مش ۲۰۰، استوانه مدرج، همزن دستی و یا برقی، مخلوط کن، دستگاه تزریقی، خشک کن آزمایشگاهی، کوره مواد اولیه مورد نیاز: آلومینا با خلوص ۹۹/۵، اکسید منیزیم، پلی اتیلن سبک، واکس کارابانا، موم نخل، قیر، اسید استئاریک

شرح فعالیت:

۱- ترکیب زیر را برای ساخت بدنه آلومینیایی به روش قالبگیری تزریقی انتخاب کنید.

درصد	اجزا	درصد حجمی آمیز	ترکیب
۹۹/۹۰	آلومینا با خلوص ۹۹/۵	۵۵	پودر سرامیکی
۰/۲۵	اکسید منیزیم		
۳۳	پلی اتیلن سبک		
۳۳	واکس پارافین		
۲۰	واکس کارابانا	۴۵	چسب
۹	موم نخل		
۳	قیر		
۲	اسید استئاریک		

۲- پودر سرامیکی در دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس خشک شود و از الک با مش ۲۰۰ عبور داده شود.

۳- چسب و پودر سرامیکی را با کمک مخلوط کن گرانول کنید.

۴- ترکیبی با فشار ۷/۰ مگاپاسکال شکل دهید.

۵- قطعه شکل داده شده در دمای ۴۵ درجه سلسیوس را چسب زدایی کنید.

۶- قطعه را به کمک کوره و در دمای ۱۶۰ درجه سلسیوس حرارت دهید و کوره را به نحوی تنظیم کنید که هر یک ساعت ۱۰۰ درجه سلسیوس افزایش یابد.

#### نکته ایمنی



۱- مواظب باشید روان سازها و چسبها با پوست شما تماس نداشته باشند، چون ممکن است باعث بروز بیماری‌های پوستی شود.

۲- بعضی از چسبها قابلیت احتراق دارند، نزدیک شعله و محیط داغ نگهداری نکنید.



کار عملی ۵- ساخت یک قطعه تزئینی (پریان) به روش قالبگیری تزریقی وسایل لازم برای انجام فعالیت: ترازوی آزمایشگاهی با دقت ۱٪، گرم، الک مش ۲۰۰، استوانه مدرج، همزن دستی و یا برقی، مخلوط کن، دستگاه تزریقی، خشک کن آزمایشگاهی، کوره مواد اولیه مورد نیاز: فلدسپات، کائولن، کوارتز و سدیم سیلیکات شرح فعالیت:

۱- آمیز زیر را برای ساخت یک مجسمه پریانی به روش قالبگیری تزریقی وزن کنید.

درصد	اجزا	درصد اجزا	ترکیب
۷۵-۶۵	فلدسپات		
۲۰-۱۰	کائولن	۸۰-۷۰	آمیز
۲۰-۱۰	کوارتز	۳۰-۲۰	آب
۰/۰-۲/۳۵	سدیم سیلیکات	۰/۲۵-۰/۳۵	روانساز

۲- خاک‌ها را از الک با مش ۲۰۰ عبور دهید.

۳- روان‌ساز سدیم سیلیکات را در آب نیمه‌گرم حل کنید.

۴- خاک‌ها را درون محلول حاوی آب و روان‌ساز بریزید.

۵- آمیز را با همزن به خوبی هم بزنید.

۶- حداقل به مدت ۲۴ ساعت بگذارید آمیز بماند(اگر زمان ماندن بیشتر باشد، عملیات شکل‌دهی بهتر انجام می‌شود).

۷- با قالب تزریقی شکل دهی را انجام دهید.

۸- قطعه خارج شده از قالب درون خشک کن با دمای ۴۵-۵۵ سلسیوس قرار داده شود.

۹- قطعه را در محدوده دمایی ۱۱۰۰-۱۲۵۰ درجه سلسیوس پخت نمایید.



در صورتی که قطعه پس از خارج کردن از قالب نیاز به پرداخت داشت، پرداخت گردد.



### شكل دهی به روش قالبگیری تزریقی

کار عملی ۶ : ساخت یک قطعه الکتریکی به روش قالبگیری تزریقی وسایل لازم برای انجام فعالیت: ترازو آزمایشگاهی با دقت ۱/۰ گرم، الک مش ۲۰۰، استوانه مدرج، همزن دستی و یا برقی، مخلوط کن، دستگاه تزریقی، خشک کن آزمایشگاهی، کوره مواد اولیه مورد نیاز: فلدسپات، کائولن، کوارتز، سدیم سیلیکات شرح فعالیت:

- ۱- آمیز زیر را برای ساخت یک قطعه الکتریکی به روش قالبگیری تزریقی وزن کنید.

درصد	اجزاء	درصد اجزاء	ترکیب
۲۵- ۳۵	فلدسپات		
۵۰- ۳۰	کائولن	۷۰- ۸۰	آمیز
۲۵- ۳۵	کوارتز	۲۰- ۳۰	آب
۰/۰- ۲/۳۵	سدیم سیلیکات	۰/۲۵- ۰/۳۵	روانساز

- ۲- خاکها را از الک با مش ۲۰۰ عبور دهید.
- ۳- روانساز سدیم سیلیکات را در آب و لم حل کنید.
- ۴- خاکها را درون محلول حاوی آب و روانساز بریزید.
- ۵- آمیز را با همزن بخوبی هم بزنید.
- ۶- حداقل به مدت ۲۴ ساعت بگذارید آمیز بماند (اگر زمان ماندن بیشتر باشد عملیات شکل دهی بهتر انجام می شود).
- ۷- با قالب تزریقی شکل دهید.
- ۸- قطعه خارج شده از قالب درون خشک کن با دمای ۴۵-۵۵ سلسیوس قرار داده شود.
- ۹- قطعه در محدوده دمائی ۱۱۰۰- ۱۲۵۰ درجه سلسیوس پخت نماید.

## ارزشیابی شایستگی شکل دهی به روش قالبگیری تزریقی

**شرح کار:**

آماده سازی آمیز

شکل دادن قطعات به روش قالبگیری تزریقی

انواع دستگاه قالبگیری تزریقی

معایب و مزایای روش قالبگیری تزریقی

**استاندارد عملکرد:**

مهارت آماده سازی ترکیب آمیز و تولید قطعه به روش قالبگیری تزریقی

**شاخص ها:**

کار با دستگاه قالبگیری تزریقی و تولید قطعه بدون عیب

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

**شرایط:**

فضای مناسب و عاری از آلودگی جهت نگهداری دستگاه قالبگیری تزریقی - کارگاه استاندارد - رعایت تمامی

نکات ایمنی

**ابزار و تجهیزات:**

دستگاه قالبگیری تزریقی، ترازو آزمایشگاهی با دقت ۱٪. گرم، الک با مش ۲۰۰، استوانه مدرج، مخلوط کن،


خشک کن آزمایشگاهی، کوره

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره هنرجو از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده کردن آمیز	۱	
۲	شکل دادن قطعات با قالبگیری تزریقی	۲	
۳	کنترل نهایی	۱	
۴	شاخص محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت- لباس کار و کفش ایمنی مسئولیت‌پذیری- رعایت موارد زیست محیطی	۲	
*	میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

- ۱- برنامه درسی رشته سرامیک - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۳.
- ۲- بنگیسو، مورات. ترجمه محمد ابراهیمی، سرامیک‌های مهندسی، نشر دانش پویان جوان.
- ۳- تشکری، شعبانعلی. چینی الکترونیکی، نشر تحقیقات منابع سرامیک ایران.
- ۴- پایدار، حسین. تکنولوژی فرآورده‌های چینی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی، ۱۳۸۷.
- ۵- سرپولکی، حسین. شکل دادن و پخت سرامیک‌ها، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۳.
- ۶- صلاحی، اسماعیل. غفاری، مهران. نعمتی، حمیدرضا. آشنایی با تئوری و تکنولوژی ساخت پرسلان‌ها، نشر روزبهان، ۱۳۸۷.
- ۷- قصاعی، حسین. آزمایشگاه مواد اولیه سرامیک، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲.
- ۸- کشمیری، مهرداد. مواد اولیه سرامیک، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۰.
- ۹- کلانتر، مهدی. سرامیک‌های سازه‌ای دما بالا، نشر دانشگاه یزد، ۱۳۸۷.
- ۱۰- متین، مهران. رحیمی، افسون. تکنولوژی سرامیک‌های ظرفی، نشر شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۳.
  
11. Handle, F. *Extrusion in ceramics*, Springer, 2009.
12. King, A.G. *Ceramic Technology and Process*, Noyes Publications, 2002.
13. Shackelford, J.F. *Ceramic and glass materials*, Springer, 2002.
14. Singer, F. *Industrial Ceramics* Springer.
15. Terpstra, R. A., Pox, P. P.A. C., Devries, A. H. *Ceramic Processing*, Springer, 1995

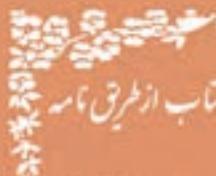

هئرآموزان محترم، هئر جوانان هنری و اولیای آمان می توانند نظرهای اسلامی خود را درباره مطالعه این کتاب از طریق نامه  
پژوهشی تراویث - مندوقدستی ۱۵۸۷۵ / ۲۸۷۴ - گروه درسی مربوطه پیام نگار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وب کاد: [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

پژوهشی کتابخانه ای درسی فنی و هنری و کارهای ارشاد

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت فعال داشته‌اند.

استان: قزوین

آقایان: محمد حسن نجاري، عليرضا ابراهيم آبادي

استان: يزد

آقای: عليرضا كرييم بيگي

استان: فارس

آقایان: محمد خسروی، مهدی رستگار

