

پودمان سوم

مدل سازی و ساخت مادر قالب



در طراحی محصول، علاوه بر زیبایی و کارایی، نکات فنی بسیاری در نظر گرفته می‌شود. طرح محصول ابتدا به صورت نقشهٔ فنی ترسیم شده و سپس مدل واقعی آن ساخته می‌شود. دقت و صحت نقشه در مدل بررسی شده و سپس قالب‌گیری و ساخت مادر قالب انجام می‌شود. امروزه روش‌های متعددی برای مدل سازی و ساخت مادر قالب توسعه یافته است.

واحد یادگیری ۴

شایستگی مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

۱ در طراحی قطعه چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

۲ مدل در ساخت یک قطعه سرامیکی چه اهمیتی دارد؟

۳ چگونه می‌توان طرح قطعه‌ای را به مدل تبدیل کرد؟

آیا تا به حال
پی برده‌اید

هدف از این شایستگی فراگیری دانش و مهارت طراحی و ساخت مدل و مادر قالب مورد استفاده در صنایع سرامیک است. توانایی بررسی عوامل مؤثر بر تولید مدل و مادر قالب شامل انقباض، افتادگی حین پخت و همچنین به کارگیری ابزارهای مناسب در این واحد مورد توجه قرار دارد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی آن، هنرجویان توانایی ساخت مدل و ساخت قالب مادر را خواهند داشت.

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

در تصاویر زیر کاربردهای مختلف قالب‌ها در صنایع مختلف نشان داده شده است.

در هر یک از این کاربردها چه نکاتی در طراحی قالب باید در نظر گرفته شود؟




شکل ۲- قالب مورد استفاده در تولید بطری پلاستیکی



شکل ۱- قالب مورد استفاده در تولید دستکش



شکل ۴- قالب مورد استفاده در تهییه کیک

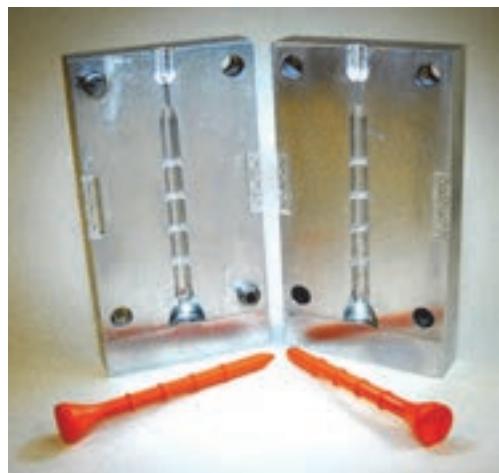

شکل ۳- قالب مورد استفاده در تولید میخ

فکر کنید

نمونه‌های دیگری از کاربردهای قالب را بیان کنید.



هر محصولی فرایند مشخصی را از طراحی تا تولید طی می‌کند تا در انتهای مطابق با نیاز و سلیقه مصرف‌کننده عرضه شود. باید دقت داشت که محصولی با طراحی نامناسب حتی با کیفیت و مواد مناسب، نمی‌تواند رضایت مصرف‌کننده را جلب کند.

فعالیت کلاسی



به نظر شما قطعه زیر از لحاظ طراحی چه ضعفهایی دارد؟
چه اصلاحاتی می‌تواند بر بهبود کارایی و زیبایی این قطعه مؤثر باشد؟



شکل ۵

فعالیت کلاسی



چه نکاتی در طراحی یک قوری بر زیبایی و کارایی آن تأثیرگذار است؟
چه روش‌هایی برای طراحی دقیق‌تر یک محصول پیشنهاد می‌کنید؟

در شکل دهی محصولات سرامیکی، پس از طراحی شکل و محاسبات ابعادی نقشه آن، ساخت مدل و مادر قالب از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مراحل است.

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

مراحل ساخت قطعه سرامیکی از طراحی تا تولید محصول به صورت زیر است:




شکل ۶- مراحل ساخت قطعه سرامیکی

در طراحی و ارائه نقشه محصول سرامیکی، به عنوان اولین قدم باید به نکات متعددی توجه شود. طراح باید با در نظر گرفتن موانع فرایندهای تولید در مدل و جنبه‌های زیبایی و کاربردی در محصول، نظر مساعد مصرف کننده را جلب نماید. همچنین موارد دیگری مانند نکات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی، فنی، فرهنگی، مذهبی و عرف جامعه در طراحی دارای اهمیت هستند.

تحقیق کنید



با بررسی طراحی چند محصول، نیاز و سلیقه در نظر گرفته شده برای مصرف‌کننده را بررسی کنید؟

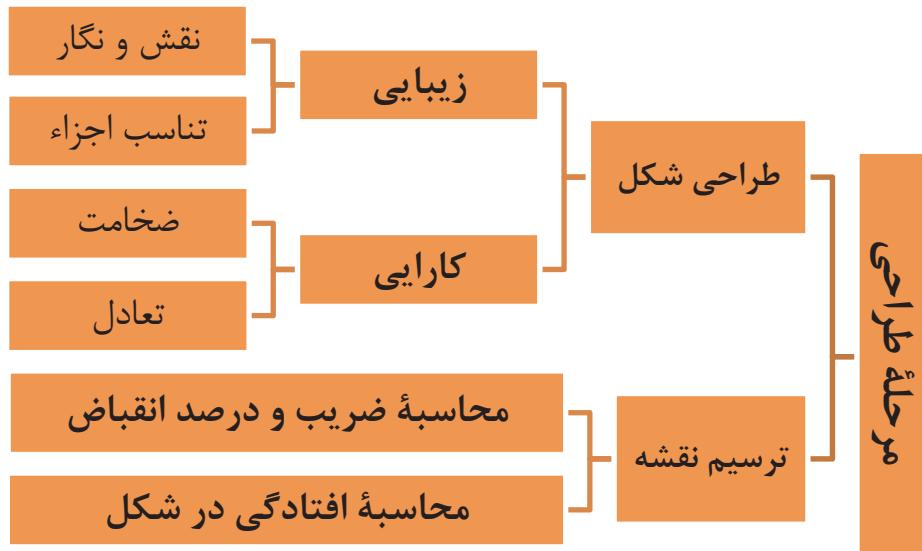

نمودار ۱- مرحله طراحی

باید اجزای محصول، در طراحی با یکدیگر تناسب داشته باشند. برای مثال در طراحی دسته یک سوپ‌خوری باید حجم بدنه آن نیز در نظر گرفته شود.



شکل ۸- قوری با طراحی مدرن



شکل ۷- سوپ‌خوری با اجزای متناسب

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب


در طراحی یک قطعه ممکن است از طرح‌های معمولی استفاده نشود؛ اما تناسب و زیبایی در قطعه دیده شود. همچنین در طراحی قطعه علاوه بر زیبایی، باید به موارد دیگری نیز توجه کرد که در کاربرد آن مشکل‌ساز نشود. به عنوان مثال قطعاتی که پس از پخت متراکم نمی‌شوند، استحکام کمتری دارند و باید ضخیم‌تر باشند. در حالی که قطعات متراکم‌تر را می‌توان ظرفی‌تر و نازک‌تر طراحی کرد.

تعادل قطعه در تولید و کاربرد امری بسیار مهم است.

فکر کنید



کدام یک از بدنه‌های زیر پایداری یا تعادل بهتری دارد؟ چرا؟

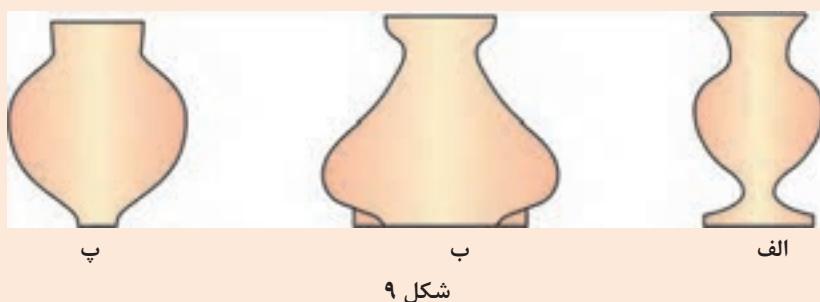

شکل ۹

به شکل زیر توجه کنید. وجود یک زائد روی دسته قوری به کار کرد راحت‌تر آن کمک می‌کند.



شکل ۱۰ - زائد روی دسته یک قوری

کار در منزل




محصولات سرامیکی موجود در منزل را مورد بررسی قرار دهید. آیا محصولی را مشاهده می‌کنید که طراحی آن با توجه به مطالب گفته شده مناسب نباشد؟

فعالیت کلاسی



در شکل‌های زیر طرح‌هایی ناقص بدون در و دسته مشاهده می‌کنید. بهترین طرح در و دسته را که متناسب با این بدنها باشند ترسیم کنید.

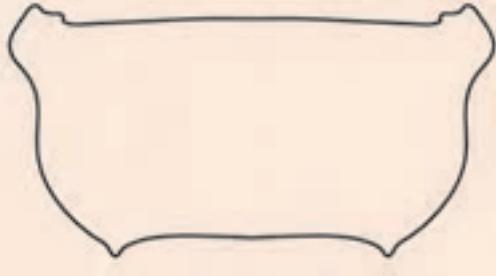

شکل ۱۱

علاوه بر طراحی محصولی مناسب، ارائه نقشه دو بعدی برای ساخت مدل و قالب نیز ضروری است. بدین منظور باید در صد انقباض پخت و مقدار افتادگی هنگام پخت را محاسبه و در ابعاد لحاظ نمود.



شکل ۱۲

فعالیت کلاسی



با توجه به ابعاد و ظاهر قطعات، قطعه خام، خشک شده و پخت شده را در شکل ۱۲ مشخص کنید.
دلیل انقباض و کاهش ابعاد در هر مرحله چیست؟

محاسبات انقباض در طراحی مدل

انقباض کل در قطعات خام متراکم کمتر از قطعات خام متخلخل است، چون کاهش تخلخل عامل اصلی در میزان انقباض است. هرچه دمای پخت افزایش یابد، تخلخل کمتر و انقباض نیز بیشتر می‌شود.

طراح باید با توجه به میزان انقباض کل، بعد مدل را محاسبه کند و در نقشه اعمال نماید تا قطعه نهایی پخت شده با ابعاد مورد نظر و مطلوب به دست آید. میزان انقباض آمیزها به دو صورت ضریب انقباض و درصد انقباض گزارش می‌شود تا در محاسبات نقشه مورد استفاده قرار گیرد.

$$SC = \frac{\text{طول تر}}{\text{طول پخت}} = \frac{L_w}{L_f} \quad \text{ضریب انقباض کل}$$

$$S_t = \frac{\text{طول پخت} - \text{طول تر}}{\text{طول تر}} \times 100 = \frac{L_w - L_f}{L_w} \times 100 \quad \text{درصد انقباض کل}$$

ارتباط بین درصد انقباض کل و ضریب انقباض کل

$$S_t = \frac{1}{(1 - SC)} \times 100 \quad \text{درصد انقباض کل}$$

مثال:

- ۱- اندازه ابعاد مدل قطعه‌ای که نمونه پخته شده آن ۱۲۶ میلی‌متر و ضریب انقباض کل $1/15$ است، را محاسبه کنید.
 $145 = 1/15 \times 126$ = ابعاد مدل میلی‌متر

- ۲- در صورتی که بخواهیم یک قطعه سرامیکی با طول ۶۵ میلی‌متر تولید کنیم، اگر درصد انقباض کل آمیز سرامیکی 15 درصد باشد طول مدل را محاسبه کنید.

- راه حل: با توجه به درصد انقباض مواد، طول اولیه (L_w) نمونه آزمایش شده 100 میلی‌متر است. بنابراین داریم:

$$SC = \frac{1}{(1 - 0/15)} = 1/18 \quad \text{ضریب انقباض کل}$$

طول مدل عبارت است از:

$$65 = \text{طول مدل} \rightarrow \text{ضریب انقباض کل} \times \text{طول پخت} = \text{طول مدل}$$

طرف شکل داده شده به روش ریخته‌گری مانند ارتنور که در ۹۰۰ درجه سلسیوس پخت می‌شود، متخلخل بوده و انقباض کلی آن حدود ۱-۳ درصد است. در حالی که اگر این قطعه در ۱۱۰۰ درجه سلسیوس پخت شود متراکم‌تر شده و انقباض کل آن حدود ۶-۸ درصد می‌شود.

نکته



می‌خواهیم یک گلدان با دهانه‌ای به قطر ۱۵۰ میلی‌متر تولید کنیم، در صورتی که درصد انقباض کل مواد مورد استفاده برای ساخت گلدان ۸ درصد باشد، قطر دهانه مدلی را که باید ساخته شود محاسبه کنید.

فعالیت کلاسی



دو آمیز سرامیکی A و B به صورت زیر، شکل داده شده و در دمای ۱۰۵۰ درجه سلسیوس پخت شدند. کدامیک از آمیزها افتادگی کمتری در مرحله پخت داشته است؟

فعالیت کلاسی



شکل ۱۳

افتدگی در شکل قطعات حین پخت

در بدنه‌های متراکم، هنگام پخت در جهت گرانش زمین مقداری افتادگی مشاهده می‌شود که می‌تواند روی شکل و اندازه قطعه مؤثر باشد بنابراین در طراحی بشقاب‌های بزرگ، با توجه به وزن و شکل هندسی باید لب بشقاب را ۳ تا ۴ میلی‌متر بالاتر از مقدار نظر طراحی کرد.

آیا می‌دانید



در طراحی انواع چینی بهداشتی، میزان مصرف آب به طراحی هندسی و شکل محصول بستگی دارد.

پس از طراحی محصول، مدل بر اساس نقشه ارائه شده ساخته می‌شود. مدل، قطعه‌ای است که شکلی مشابه با محصول نهایی دارد ولی ابعاد و جنس آن متفاوت است. در ساخت مدل می‌توان از مواد مختلفی مانند گچ، رزین و پلیمر استفاده کرد. ویژگی اصلی این مواد، تراش کاری یا شکل‌دهی راحت آنها است.

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب



ت) مدل قندان

پ) مدل قوری با اجزای آن

ب) مدل ماهی

الف) مدل آبلیموخوری

شکل ۱۴- مدل محصولات مختلف

برای سهولت در تراش کاری و شکل دهی مدل های پیچیده می توان آن را به اجزای سازنده مانند در، دسته و لوله تقسیم نموده و هر یک را جداگانه و با روش های مختلفی ساخت.

تحقیق کنید

در رابطه با تکنولوژی های نوین مدل سازی تحقیق کرده و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.



گاهی در مدل سازی، قسمت هایی از قالب مانند سرقالب، توپی یا عدسی نیز با خود مدل ساخته می شود. پس از ساخت مدل، قالبی از آن تهیه می شود که از هر نظر شبیه قالبی است که قرار است در خط تولید به کار رود. این قالب را قالب اولیه یا قالب الگو می نامند. با استفاده از این قالب می توان قطعه نمونه را نیز ریخته گری کرد و با پخت آن دقت و صحت طرح و نقشه ارائه شده را ارزیابی نمود.



شکل ۱۵- قطعه ریخته گری شده در قالب الگو

از قالب الگو، مادر قالب ساخته می‌شود که برای ساخت قالب‌های گچی به تعداد زیاد به کار می‌رود. تمام ویژگی‌های قالب گچی از جمله ضخامت قالب و شکل و اندازه قفل‌ها در این مرحله طراحی و ساخته می‌شود. مادر قالب می‌تواند رزینی، گچی یا فلزی باشد.



شکل ۱۶- مادر قالب گچی

مواد مورد استفاده در ساخت مادر قالب در صنعت سرامیک به سه دستهٔ فلزی، معدنی و آلی تقسیم می‌شوند.



مواد آلی



مواد معدنی



مواد فلزی

- رزین‌های الاستیک (سیلیکون رابر)
- رزین‌های سخت (اپوکسی)
- تفلون و انواع پلیمرها
- رزین آرالدیت

- گچ
- سیمان

- آلمینیوم
- چدن

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

نکته

گچ از حرارت دادن سنگ گچ (سولفات کلسیم آب‌دار) و حذف بخشی از آب مولکولی آن به دست می‌آید. گچ در دو نوع آلفا و بتا می‌تواند تولید شود. گچ‌های صنعتی معمولاً دارای مقدار بیشتری از نوع آلفا و گچ ساختمانی دارای مقدار بیشتری از نوع بتا هستند.



جدول ۱- انواع گچ

گچ بتا (β)	گچ آلفا (α)	انواع گچ
ساختمانی	شکسته‌بندی، دندان‌سازی و مادر قالب	کاربرد
پایین	بالا	استحکام
بالا	پایین	جذب آب
کند	سریع	گیرش

در قالب‌سازی برای ریخته‌گری دوغابی معمولاً از ترکیب این دو نوع گچ برای ساخت قالبی با استحکام مطلوب و جذب آب بالا استفاده می‌شود.

گچ معمولاً با مقدار مشخصی آب مخلوط می‌شود تا گیرش حاصل شود و ساختار محکم‌تری به خود گیرد. به طور مشابه رزین‌های مصرفی عمده‌تاً از دو جز تشکیل می‌شوند که یکی از آنها سخت‌کننده^۱ نام دارد. اضافه کردن سخت‌کننده به رزین اولیه باعث می‌شود رزین پس از مدتی سخت شده و ساختار محکمی پیدا کند. از جمله ویژگی‌های مشترک این مواد قالب‌سازی می‌توان به سخت‌شدن آنها با گذشت زمان اشاره کرد.

نکته

نکته مهم در انتخاب مواد قالب‌سازی این است که مواد قالب‌سازی در هنگام گیرش دچار تغییرات ابعادی می‌شوند لذا باید موادی را انتخاب کرد که حداقل تغییرات را داشته باشند.



نکته

در ساخت مادر قالب با مواد رزینی باید دقیق داشت که نسبت رزین به سخت‌کننده که معمولاً توسط شرکت تولیدکننده مشخص می‌شود، با دقیق بیشتری کنترل شود.



از شاخص‌های تأثیرگذار در قالب‌سازی رزینی دمای محیط است. از آنجایی که سرعت گیرش بیشتر مواد رزینی تابع دمای محیط و دمای قالب است، دمای محیط باید به دقیق کنترل شود. معمولاً برای این منظور دمای ۲۰-۲۲ درجه سلسیوس مناسب است.



اگر دمای محیط زیاد باشد، چه مشکلی در هنگام استفاده از رزین‌های قالب‌سازی پیش می‌آید؟



ب) مادر قالب تفلونی بوته



الف) مادر قالب رزینی



ت) مادر قالب آلومینیومی روشنوی



پ) مادر قالب گچی دیس چینی

شکل ۱۷- انواع مادر قالب

انواع مواد مورد استفاده ساخت مادر قالب را از نظر اقتصادی و کاربرد مقایسه کرده و ویژگی‌های هر کدام را بیان کنید.



با استفاده از مادر قالب می‌توان قالب‌های گچی را تولید و تکثیر کرده و آنها را در خط تولید برای تولید قطعات نهایی به روش‌های ریخته‌گری دوغابی، جیگر و جولی استفاده نمود. این قالب‌ها که با عنوان قالب گچی نامیده می‌شوند، بعد از مدتی مستهلك شده و باید با قالب‌های نو جایگزین شوند.

در برخی موارد برای ساخت قالب علاوه بر گچ، از رزین نیز استفاده می‌شود. قالب‌های رزینی در ریخته‌گری تحت فشار استفاده می‌شوند.

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب


در ریخته‌گری دوغابی قطعه به دست آمده از قالب شکل ۱۸، دلیل دو تکه ساختن قالب چیست؟

فکر کنید



شکل ۱۸- قالب گچی

در سطوح شیبدار، وجود شیب منفی باعث جلوگیری از خروج قطعه می‌شود.

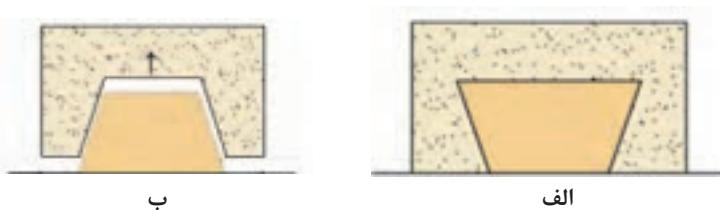


شکل ۱۹- الف) قالب با شیب منفی ب) قالب یا شیب ثابت

چه راه حل هایی برای خارج شدن قطعه از قالب در شکل ۱۹ پیشنهاد می‌کنید؟ برای سهولت در خروج قطعه، قالب‌ها را به صورت دو یا چند تکه می‌سازند. سطح تماس بین اجزاء یا قطعات قالب را «سطح جدایش قالب» می‌گویند.

فعالیت کلاسی



در تصاویر شکل ۲۰ مشخص کنید کدام یک شیب منفی دارند؟

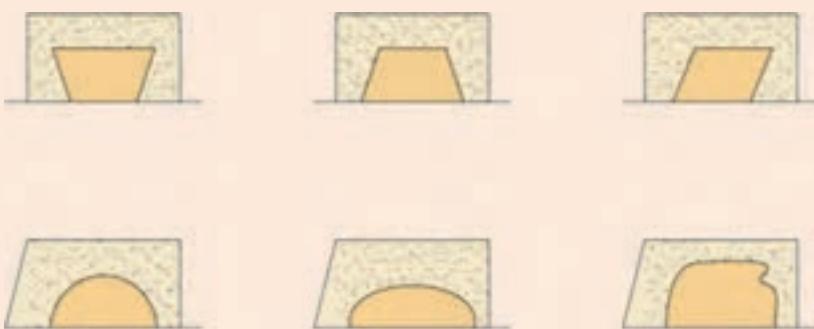

شکل ۲۰

فعالیت کلاسی



در تصاویر شکل ۲۱ سطح جدایش را طوری انتخاب کنید که شیب منفی وجود نداشته باشد.
حداکثر چند سطح جدایش می‌توانید انتخاب کنید؟



شکل ۲۱

تفاوت سطح جدایش با محور تقارن چیست؟ آیا هر محور تقارن یک سطح جدایش است؟ آیا هر سطح جدایش لزوماً یک محور تقارن است؟

از رزین‌های الاستیک در ساخت قالب‌هایی استفاده می‌شود که ممکن است شیب منفی داشته و یا انبساط گج موجب شود که قطعه از قالب به سختی خارج شود.

فعالیت کلاسی



شباهت‌ها و تفاوت‌های مدل و قطعه نهایی را از لحاظ ابعادی بیان کنید.

شباهت‌ها و تفاوت‌های قالب الگو و قالب گچی را بیان کنید.

نقش مادر قالب در فرایند تولید محصولات سرامیکی چیست؟

ابزار و تجهیزات مدل‌سازی

جدول ۲- ابزار و تجهیزات مدل‌سازی

قطرسنج داخلی	قطرسنج خارجی	کولیس
گونیا	انواع مغار	اره دستی برای برش دادن گج

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

		
چرخ مدل‌سازی	سوهان چوب ساب	گیره
		
همزن	ترازو با دقت مناسب	سطل

همزن می‌تواند اتوماتیک یا دستی باشد. با استفاده از همزن‌های اتوماتیک، دوغاب یکنواخت‌تری را می‌توان تهیه کرد.

در رابطه با سایر وسایل و تجهیزاتی که در مدل‌سازی کاربرد دارد تحقیق کرده و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



مراحل ساخت مدل یک قوری مشابه شکل ۲۲، عبارت است از:




شکل ۲۲ - قوری با بدنه طرح دار

ردیف	شرح کار	تصویر
۱	ابتدا نقشهٔ دو بعدی قطعه، مشابه شکل رسم می‌شود.	
۲	سپس توبی تراشیده می‌شود.	
۳	بر اساس نقشهٔ کشیده شده، بدنّه قوری تراشیده می‌شود.	
۴	قیف محل ریخته‌گری را تراشیده و پس از اینکه از روی بدنّه جدا شد برای مرحله قالب‌گیری کنار گذاشته می‌شود.	
۵	قطعه مطابق شکل تراش داده می‌شود که به آن «مخروط راهنمای» گفته می‌شود و در قالب‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.	

مدل سازی و ساخت مادر قالب

ردیف	شرح کار	تصویر
۶	مجموعه از روی چرخ جدا شده و به همین ترتیب «در قوری» تراشیده می شود.	
۷	ابتدا قیف و مخروط راهنمای به صورت واژگون روی چرخ تراشیده می شود. سپس در قوری، روی چرخ تراش داده می شود.	
۸	اگر در قوری دارای نقش باشد برای حفظ تقارن، بهتر است در این مرحله نقش اجرا شود.	

قطعاتی مانند دسته و لوله به صورت دستی از گچ ساخته می شوند. اگر بدنه دارای نقش باشد، باید در مرحله آخر اعمال شود. اجزای یک مدل قوری در شکل ۲۳ دیده می شود.

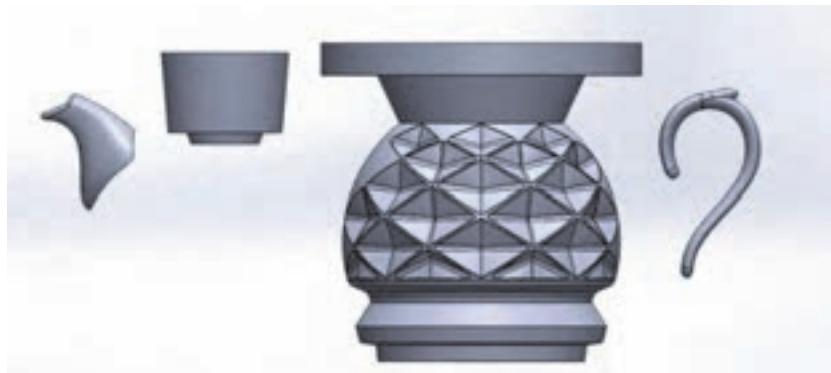

شکل ۲۳ - قطعات لازم برای قالب‌گیری



کار عملی ۱: ساخت مدل مدور (نمکدان، لیوان، فنجان، بوته)

مواد و ابزار: دستگاه چرخ مدلسازی یا خراطی، ابزارهای مدل تراشی، انواع مغار، ترازو، ارّه دستی، گونیا، کولیس، خطکش، کاردک، سطل یا تشت، همزن، تکه‌ای لوله پولیکا یا ورق گالوانیزه، سنباده و پوساب، سوهان چوب‌ساب، گچ، روغن و مواد جداکننده، مواد سخت‌کننده.

شرح فعالیت:

- ۱- با یک تکه لوله پولیکا یا ورق گالوانیزه روی سر چرخ را قالب‌بندی کنید.
- ۲- با روغن و مواد جداکننده سطح درونی قالب‌بندی را کاملاً چرب کنید.
- ۳- با نسبت معینی از گچ و آب، دوغاب گچ مناسب تهیه کنید.
- ۴- دوغاب گچ را به‌آرامی درون قالب بریزید.
- ۵- پس از گیرش گچ، قالب‌بندی را باز نمایید.
- ۶- مطابق طرح، برای ساخت توپی، مدل و قیف مخروط راهنمای گچ را بتراشید.
- ۷- توپی، مدل و قیف مخروط راهنمای را پس از تراشیدن با سنباده و پوساب کاملاً پرداخت نمایید.
- ۸- سطح توپی، مدل و قیف مخروط راهنمای را با مواد سخت‌کننده کاملاً آغشته کنید.
- ۹- با اره دستی توپی، مدل و قیف مخروط راهنمای را از چرخ جدا کنید.

نکات ایمنی



- ۱- هنگام وزن نمودن و پاشیدن گچ درون آب ماسک بزنید.
- ۲- وزن دوغاب گچ کاملاً دقیق محاسبه شود تا دوغاب اضافه باقی نماند.
- ۳- برای جلوگیری از پاشش گچ و ورود حباب هوا، دوغاب گچی به آرامی هم زده شود.
- ۴- جهت جلوگیری از ورود خردنهای گچ به چشم هنگام تراشیدن گچ حتماً عینک کار بزنید.
- ۵- هنگام تراشیدن گچ از ابزارها و مغارها به درستی استفاده کنید تا باعث آسیب رساندن به شما نشوند.
- ۶- هنگام تراشیدن گچ در اطراف دستگاه‌ها محافظی قرار داده شود تا ذرات گچ باعث کثیفی محیط کارگاه نشوند.
- ۷- دستگاه چرخ مدلسازی حتماً به سیستم ارت وصل باشد.

پس از ساخت مدل، جهت ساخت قالب الگو بر روی سطح آن از جداکننده استفاده می‌شود.



شکل ۲۴- الگوی گچی با زبانه‌های پلاستیکی

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

- پس از ساخت مدل برای تخمین مقدار گچ لازم برای ساخت قالب الگو می‌توان از روش زیر استفاده کرد:
 - ابتدا حجم مورد نظر را محاسبه کرده یا تخمین زده می‌شود. (حجم به واحد سانتی‌متر مکعب محاسبه شود).
 - به ازای هر سانتی‌متر مکعب یک گرم گچ در نظر گرفته شود.

نکته

این روش فقط برای تخمین حدودی مقدار گچ قابل استفاده است.



مثال: در صورتی که بخواهیم یک قطعه به ابعاد 35×50 سانتی‌متر و به ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر از گچ بسازیم، ابتدا حجم قطعه را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{حجم این مکعب مستطیل} = 35 \times 50 \times 15 = 26250 \text{ cm}^3$$

بنابراین تقریباً ۲۶۲۵۰ گرم گچ برای ساخت این قطعه نیاز خواهیم داشت.

مقدار آب لازم بر اساس نسبت گچ به آب مورد نظر تعیین خواهد شد. به طور مثال اگر نسبت گچ به آب $1/3$ در نظر گرفته شود، آنگاه:

$$\frac{26250}{1/3} = 20192 \text{ cm}^3 = \text{مقدار آب لازم}$$

در ساخت دوغاب گچی دقت کنید:

- ظرف تمیز باشد.
- گچ الک شده و به آرامی در آب پاشیده شود.
- دوغاب گچی را آرام مخلوط کنید تا هوا وارد آن نشود.
- به دوغاب گچی پیش از ریختن در قالب به مدت ۱ تا ۲ دقیقه فرصت داده شود.
- پس از پر کردن قالب با دوغاب گچی با زدن ضربات آرام به قالب به پخش بهتر و هواگیری دوغاب کم کنید.
- زمان مناسب برای باز کردن قالب هنگامی است که با فشردن انگشت دست، دور انگشتان آب جمع نشود.

نکته

خارج نشود.



بهتر است قالب پیش از گرم شدن گچ باز شود.

نکته



جداکننده‌ها انواع مختلفی دارند که وظیفه اصلی آنها جدا کردن قالب الگو از مدل یا قالب گچی از مادر قالب است.

انواع جدا کننده

صابون
آب صابون تراشکاری
واکس قالب
انواع روغن
اسپری سیلیکون
گریس

برای هر نوع ماده قالب‌گیری، باید از جداکننده مخصوص آن استفاده کرد؛ به طور مثال، برای ساخت قالب گچی، از آب صابون یا آب صابون تراشکاری استفاده می‌شود. برای تکثیر قالب‌های گچی از مادر قالب‌های رزینی، از جداکننده‌هایی مانند انواع واکس‌ها یا روغن استفاده می‌شود تا رزین را در خود حل نکند.



شکل ۲۵- اسپری جداکننده سیلیکون

قبل از قالب‌گیری قطعات متخلخل، ابتدا تخلخل‌های سطحی را حذف و سپس جداکننده را اعمال می‌کنیم.
به طور مثال قطعه یا مدل گچی را با استفاده از لاک الکل یا سیلر می‌پوشانیم.

نکته




در صورتی که تخلخل‌های سطحی مدل باز باشند، چه مشکلی در فرایند قالب‌گیری پیش می‌آید؟




فکر کنید



مراحل قالب‌گیری از روی مدل

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

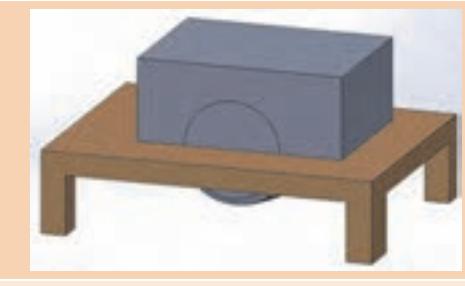ردیف	توضیحات مرحله	تصویر
۱	<p>با استفاده از کولیس، مداد طراحی و ابزار مناسب با توجه به هندسه شکل قطعه، خط تقارن رسم می‌شود. سپس با استفاده از یک لوح گچی، مطابق شکل و کمی گل، مدل را در محل مورد نظر مستقر کرده به طوری که خط جدایش هم سطح صفحه گچی باشد.</p>  	
۲	<p>در سمت توپی، فاصله بالای توپی تا صفحه باید نصف قطر آن باشد. در سمت مخروط راهنمای نیز، فاصله بالای مخروط راهنمای تا صفحه، نصف قطر آن است. برای دسته نیز روی صفحه گچی حفره‌ای ایجاد می‌شود تا نیمی از آن بیرون صفحه باشد. فضای خالی بین مدل و صفحه گچی را باید با گل پر کرده تا هم‌سطح صفحه گچی شود.</p> 	
۳	<p>پس از اینکه تمام قسمت‌ها به خوبی با جداگانه آغشته شد، اطراف مدل با فاصله معینی به کمک تخته یا ورق‌های پلی‌اتیلن قالب‌بندی می‌شود، سپس داخل آن تا ارتفاع معینی دوغاب گچ ریخته می‌شود. به این ترتیب اولین قطعه قالب الگو ساخته می‌شود.</p> 	
۴	<p>پس از اینکه گیرش گچ کامل شد، قالب از صفحه جدا می‌شود در حالی که مدل همراه دسته، توپی و مخروط راهنمای در آن قرار دارد.</p> 	

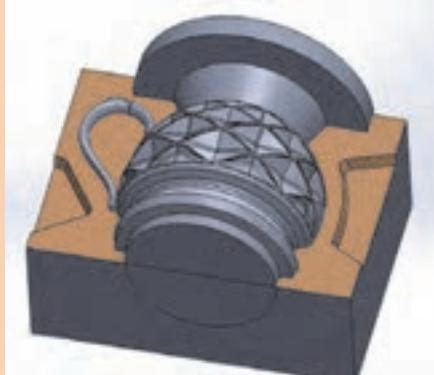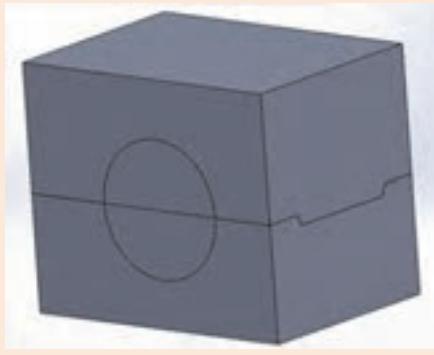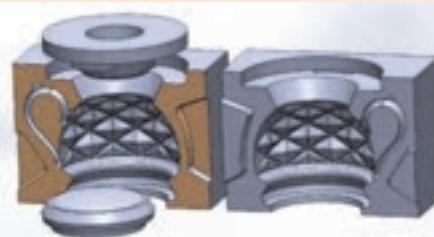ردیف	توضیحات مرحله	تصویر
۵	به کمک مغار، زبانه‌های قالب ایجاد می‌شوند. برای جلوگیری از شکست احتمالی باید دقت کرد زبانه‌های قالب تا حد ممکن بزرگ و کم عمق باشند.	
۶	اطراف تکه قالب گچی ساخته شده همراه مدل، به کمک صفحات تخته‌ای یا پلی‌اتیلنی قالب‌بندی می‌شود. بعد از گچ‌ریزی، دومین قطعه قالب الگو مانند شکل رو به رو، روی اولین قطعه ریخته می‌شود.	
۷	قالب را به حالت ایستاده قرار داده و مخروط راهنمای خارج می‌شود. سپس قیفی که قبلاً تراشیده شده، روی مدل بدنه قرار داده می‌شود. اکنون درز ایجاد شده، محلی برای ریختن دوغاب داخل قالب خواهد بود.	
۸	با رعایت اولویت، اجزای قالب را یکی پس از دیگری از هم باز کرده تا مدل اولیه از آن بیرون آید و قالب الگو پس از خشک شدن برای ریخته‌گری استفاده شود. پس از ریخته‌گری در قالب الگو و ساخت نمونه‌های مختلف و رفع کلیه مشکلات ریخته‌گری و پخت و انجام اصلاحات احتمالی و اطمینان از حصول نتایج طراحی، نسبت به ساخت مادر قالب اقدام می‌شود.	

مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

فعالیت کلاسی



مشخص کنید هر یک از موارد زیر با استفاده از چه نوع قالبی و با چه روشی تولید می‌شوند؟

جدول ۳

قالب و روش	قطعه	قالب و روش	قطعه
	قوری		دیس چینی
	نعلبکی		روشویی
	فنجان دسته‌دار		بشقاب گرد

نته



می‌توان از طلق یا فیلم‌های رادیولوژی یا ورق‌های یونولیت، به جای تراشیدن ورقه گچی استفاده نمود که سرعت کار را بسیار افزایش داده که از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه است.

مشخصات یک قالب مطلوب

- ۱- تعداد تکه‌های قالب کم باشد.
- ۲- در صورت امکان، سطح جدایش‌ها طوری انتخاب شود که در قطعهٔ نهایی، مشاهده نشود.
- ۳- از حداقل مقدار گج استفاده شود تا قالب سبک باشد.
- ۴- وضعیت قالب روی میز ریخته‌گری و تعادل قالب‌ها هنگام روی هم چیده شدن در نظر گرفته شود.
- ۵- تخلیهٔ دوغاب از قالب ریخته‌گری به راحتی صورت گیرد.
- ۶- درزبندی و جفت بودن تکه‌های قالب به صورتی که دوغاب به سطح جدایش نفوذ نکند، رعایت شود.
- ۷- یکنواخت بودن ضخامت قالب برای خشک شدن و جذب آب برابر، در نظر گرفته شود.



شکل ۲۷- قالب قوری درزبندی شده

شکل ۲۶- قالب بدنه‌ی یک قوری



کار عملی ۲: ساخت قالب الگو از مدل دور «نمکدان، لیوان، فنجان، بوته»

مواد و ابزار: صفحات سنگی یا شیشه‌ای یا پلی‌اتیلنی، ترازو، اره دستی، گونیا، کولیس، خط‌کش، کاردک، سطل و تشت، همزن، سنباده و پوساب، سوهان چوب‌ساب، گچ، روغن و مواد جداکننده، مدل گچی.

شرح فعالیت:

- ۱- با کشیدن خط تقارن روی مدل، آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
- ۲- سطح مدل را با روغن و مواد جداکننده آغشته کنید.
- ۳- روی میز کار کاملاً صاف و ترازو شود، سپس مدل را روی چند تکه گل به صورت کاملاً تراز قرار دهید.
- ۴- اطراف مدل را با فاصله‌های معین به میزان ضخامت مورد نظر برای قالب، با صفحات سنگی یا شیشه‌ای یا پلی‌اتیلنی قالب‌بندی کنید.
- ۵- با روغن و مواد جداکننده سطح درونی قالب‌بندی را آغشته کنید.
- ۶- با نسبت معینی از گچ و آب، دوغاب گچ مناسب برای قالب را بسازید.
- ۷- دوغاب گچ را به آرامی درون قالب تا خط تقارن‌های کشیده شده بریزید.
- ۸- پس از گیرش گچ، بر روی سطح زیر قالب گچی تهیه شده، زبانه‌های قالب را ایجاد کنید.
- ۹- پس از تمیز نمودن، سطح زیر قالب و مدل را با روغن و مواد جداکننده آغشته کنید.
- ۱۰- با نسبت معینی از گچ و آب، دوغاب گچ مناسب برای قالب را بسازید.
- ۱۱- دوغاب گچ را به آرامی درون قالب‌بندی تا ارتفاعی که بر روی مدل، به ضخامت مورد نظر برای قالب برسد، بریزید.
- ۱۲- پس از گیرش گچ، قالب‌بندی را باز نمایید.
- ۱۳- مجموعه ساخته شده را از میز جدا نموده و از طرف قالب گچی روی میز قرار دهید سپس تکه زیر قالب و گل‌ها را جدا کرده و اطراف آن را مجددًا قالب‌بندی کنید.
- ۱۴- با مواد جداکننده سطح درونی قالب‌بندی، مدل و قالب گچی را آغشته کنید.
- ۱۵- با نسبت معینی از گچ و آب، دوغاب گچ مناسب برای قالب را بسازید.
- ۱۶- دوغاب گچ را به آرامی درون قالب‌بندی تا ارتفاعی که بر روی مدل، به ضخامت مورد نظر برای قالب برسد، بریزید.
- ۱۷- پس از گیرش گچ، قالب‌بندی را باز نمایید.
- ۱۸- دو تکه قالب‌ها را از هم و از مدل جدا کنید.

نکات ایمنی



- ۱- هنگام وزن نمودن و پاشیدن گچ درون آب ماسک بزنید.
- ۲- وزن دوغاب گچ کاملاً دقیق محاسبه شود تا دوغاب اضافه نیاید.
- ۳- برای جلوگیری از پاشش گچ و ورود حباب هوا دوغاب گچی به آرامی هم زده شود.
- ۴- جهت جلوگیری از ورود خرددهای گچ به چشم هنگام تراشیدن گچ حتماً عینک کار بزنید.
- ۵- هنگام تراشیدن گچ از ابزارها و مغارها به درستی استفاده کنید تا باعث آسیب رساندن به شما نشوند.
- ۶- هنگام تراشیدن گچ در اطراف دستگاه‌ها محافظی قرار داده شود تا ذرات گچ باعث کشیفی محیط کارگاه نشوند.
- ۷- دستگاه چرخ مدل‌سازی حتماً به سیستم ارت وصل باشد.



مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

کار عملی ۳: ساخت قالب الگو از مدل با اشکال هندسی غیر مدور مانند «جامدادی، گلدان کوچک رومیزی، جاشعمعی، جاکلیدی»

مواد و ابزار: صفحات سنگی یا شیشه‌ای یا پلی‌اتیلنی، ترازو، ارء دستی، گونیا، کولیس، خط‌کش، کاردک سطل و تشت، همزن، سنباده و پوساب، سوهان چوب ساب، گچ، روغن و مواد جداکننده، مدل گچی.

شرح فعالیت:

- ۱- با کشیدن خط تقارن روی مدل، مدل را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
- ۲- سطح مدل را با روغن و مواد جداکننده آغشته کنید.
- ۳- روی میز کار کاملاً صاف و تراز شود سپس مدل را روی چند تکه گل به صورت کاملاً تراز قرار دهید.
- ۴- اطراف مدل را با فاصله‌های معین به میزان ضخامت مورد نظر برای قالب، با صفحات سنگی یا شیشه‌ای یا پلی‌اتیلنی قالب‌بندی کنید.
- ۵- با روغن و مواد جداکننده سطح درونی قالب‌بندی را آغشته کنید.
- ۶- با نسبت معینی از گچ و آب، دوغاب گچ مناسب برای قالب را بسازید.
- ۷- دوغاب گچ را به آرامی درون قالب تا خط تقارن‌های کشیده شده بریزید.
- ۸- پس از گیرش گچ، بر روی سطح زیر قالب گچی تهیه شده، زبانه‌های قالب را ایجاد کنید.
- ۹- پس از تمیز نمودن، سطح زیر قالب و مدل را با روغن و مواد جداکننده آغشته کنید.
- ۱۰- با نسبت معینی از گچ و آب، دوغاب گچ مناسب برای قالب را بسازید.
- ۱۱- دوغاب گچ را به آرامی درون قالب‌بندی تا ارتفاعی که بر روی مدل، به ضخامت مورد نظر برای قالب برسد، بریزید.
- ۱۲- پس از گیرش گچ، قالب‌بندی را باز نمایید.
- ۱۳- مجموعه ساخته شده را از میز جدا نموده و از طرف قالب گچی روی میز قرار دهید سپس تکه زیر قالب و گل‌ها را جدا کرده و اطراف آن را مجددًا قالب‌بندی کنید.
- ۱۴- با مواد جداکننده سطح درونی قالب‌بندی، مدل و قالب گچی را آغشته کنید.
- ۱۵- با نسبت معینی از گچ و آب، دوغاب گچ مناسب برای قالب را بسازید.
- ۱۶- دوغاب گچ را به آرامی درون قالب‌بندی تا ارتفاعی که بر روی مدل، به ضخامت مورد نظر برای قالب برسد، بریزید.
- ۱۷- پس از گیرش گچ، قالب‌بندی را باز نمایید.
- ۱۸- دو تکه قالب‌ها را از هم و از مدل جدا کنید.



- ۱- هنگام وزن نمودن و پاشیدن گچ درون آب ماسک بزنید.
- ۲- وزن دوغاب گچ کاملاً دقیق محاسبه شود تا دوغاب اضافه نیاید.
- ۳- جهت جلوگیری از خطر سرخوردن، از ریخته شدن دوغاب گچی بر روی کف کارگاه خودداری کنید.
- ۴- جهت جلوگیری از پاشش دوغاب گچی آن را به آرامی هم بزنید.
- ۵- موقع تراشیدن گچ حتماً عینک کار بزنید تا خردنهای گچ به چشم شما آسیبی نرسانند.
- ۶- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن، هنگام تراشیدن گچ از ابزارها به درستی استفاده کنید.
- ۷- هنگام تراشیدن گچ در اطراف میز محافظی قرار داده شود تا ذرات گچ باعث کثیفی محیط کارگاه نشوند.
- ۸- برای صرفه‌جویی و کمتر شدن ضایعات و کاهش آلودگی زیستمحیطی، در دوغاب زیر قالب می‌توان از ضایعات و خرده تراش‌های گچ به عنوان پشت قالب استفاده نمود.
- ۹- هنگام استفاده از وسایل و ابزارهای تیز و برنده دقت کافی داشته باشید.
- ۱۰- موارد ایمنی را هنگام تمیز کردن سطوح رعایت نمایید.
- ۱۱- از ریختن باقیمانده گچ در محیط زیست خودداری کنید.
- ۱۲- قبل از گیرش گچ، ابزار و وسایل آغشته به دوغاب گچی را بشویید.

پس از انجام اصلاحات لازم بر روی قالب الگو، اقدام به تهیه مادر قالب از بخش‌های مختلف آن به طور مجزا می‌شود.



ب) مادر قالب





الف) قالب الگو

مدل سازی و ساخت مادر قالب

در این قسمت تنها به بررسی فرایند ساخت یکی از قطعات مادر قالب می پردازیم.

جدول ۴

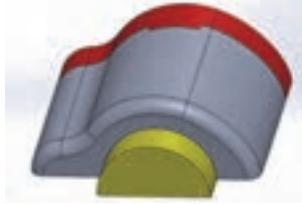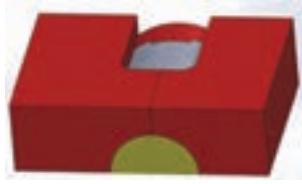ردیف	عنوان	شکل
۱	ابتدا ضخامت قالب گچی با استفاده از ابزار برش تعیین می شود.	
۲	قالب را به پشت، روی صفحه خوابانده و اولین قسمت مادر قالب یعنی قسمتی که بالای قالب گچی را شکل خواهد داد، ساخته می شود (قسمت قرمزنگ). برای این کار حتماً تمام سطوح قالب الگو با سیلر و جدا کننده پوشش داده شده و پس از ریختن گچ و تماس با آن، باید دقیق شود که قطعات از جای خود حرکت نکنند.	
۳	قسمت زیر قالب نیز در طرف توپی که با گچ تراشیده و نصف شده است، با گل، (قسمت زدرنگ) پر می شود. سپس قطعه ای از مادر قالب ساخته می شود که پشت قالب را شکل می دهد. این قطعه می تواند از دو قطعه در کنار هم یا یک تکه ساخته شود.	
۴	کل مجموعه را برگردانده و گلی که در زیر قالب سمت توپی بود برداشته می شود. سپس زبانه های قطعات مادر قالب ایجاد می شوند.	
۵	سپس اصلی ترین قطعه مادر قالب ریخته می شود. برای ساخت سایر قسمت های مادر قالب، مانند قطعه جلویی و قطعات پشتی نیز به ترتیب ابتدا گچ جدا شده و جای خالی آن با رزین پر می شود.	
۶	قطعات مادر قالب توسط فشار باد و در صورت نیاز با ضربات آرام چکش لاستیکی از هم جدا می شوند. در نهایت قالب الگو از آن جدا می شود.	
۷	به این ترتیب مادر قالب برای ساخت یک تای قالب گچی بدنه ساخته می شود.	



در هنگام خارج کردن بخش‌های قالب الگو از مادر قالب باید دقت کرد به مادر قالب صدمه‌ای وارد نشود.

فعالیت کلاسی



تعداد قطعات مادر قالب موجود در کارگاه را شمرده و با تعداد قطعات قالب مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی



کار عملی ۴: ساخت مادر قالب

مواد و ابزار: صفحات سنگی یا شیشه‌ای یا پلی‌اتیلن، ترازو، اره دستی، گونیا، کولیس، خط‌کش، کاردک، سطل و تشت، همزن، سنباده و پوساب، سوهان چوب ساب، گچ، روغن و مواد جداکننده، تکه‌های قالب الگو

شرح فعالیت:

- ۱- با کشیدن خط روی تکه‌های قالب الگو، آن را تقسیم‌بندی کنید.
- ۲- سطح تکه‌های قالب را با روغن و مواد جداکننده آغشته کنید.
- ۳- تکه قالب الگو را از سمتی که قرار است بعد از ساخت مادر قالب در آن دوغاب گچ ریخته شود روی میز کار کاملاً صاف و تراز شده، به صورت کاملاً تراز قرار دهید.
- ۴- اطراف تکه قالب الگو را با صفحات سنگی یا شیشه‌ای یا پلی‌اتیلن با فاصله‌های معین به میزان ضخامت مورد نظر برای قالب، قالب‌بندی کنید.
- ۵- با روغن و مواد جداکننده سطح درونی قالب‌بندی را آغشته کنید.
- ۶- با نسبت معینی از گچ و آب، دوغاب گچ مناسب برای مادر قالب بسازید.
- ۷- دوغاب گچ را به آرامی درون قالب تا خط تقارن‌های کشیده شده، بریزید.
- ۸- پس از گیرش گچ، بر روی سطح قالب گچی تهیه شده قفل‌های قالب را ایجاد کنید.
- ۹- پس از تمیز نمودن، سطح قالب و تکه قالب را با روغن و مواد جداکننده آغشته کنید.
- ۱۰- دوغاب گچی مناسب با نسبت معینی از گچ و آب را برای مادر قالب بسازید.
- ۱۱- دوغاب گچ را تا ارتفاعی که بر روی تکه قالب الگو، به ضخامت مورد نظر برای مادر قالب برسد به آرامی درون قالب‌بندی بریزید و با زدن ضربه‌های آرام هواگیری کنید.
- ۱۲- بر اساس مراحل بالا متناسب با تعداد تکه‌های مادر قالب و از تکه قالب‌های الگو مادر قالب ساخته شود.
- ۱۳- پس از گیرش گچ، قالب‌بندی را باز نمایید.
- ۱۴- مجموعه ساخته شده را از میز جدا نموده و پس از پرداخت، قطعات مادر قالب را با رعایت اجزا روی هم چفت و بست کنید و در خشک کن با دمای ۴۵ الی ۵۵ درجه سلسیوس با سرعتی بسیار آهسته خشک کنید.



مدل‌سازی و ساخت مادر قالب

- ۱- هنگام وزن کردن و پاشیدن گچ درون آب ماسک بزنید.
- ۲- وزن دوغاب گچ کاملاً دقیق محاسبه شود تا دوغاب اضافه نیاید.
- ۳- جهت جلوگیری از خطر سرخوردن از ریخته شدن دوغاب گچی کف کارگاه خودداری کنید.
- ۴- جهت جلوگیری از پاشش دوغاب گچی آن را به آرامی هم بزنید.
- ۵- موقع تراشیدن گچ حتماً عینک کار بزنید تا خردنهای گچ به چشم شما آسیبی نرسانند.
- ۶- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن، هنگام تراشیدن گچ از ابزارها به درستی استفاده کنید.
- ۷- هنگام تراشیدن گچ در اطراف میز محافظتی قرار داده شود تا ذرات گچ باعث کشیفی محیط کارگاه نشوند.
- ۸- برای صرفه‌جویی و کمتر شدن ضایعات و کاهش آلودگی زیستمحیطی، در دوغاب زیر قالب می‌توان از ضایعات و خرده تراش‌های گچ به عنوان پشت قالب استفاده نمود.
- ۹- هنگام استفاده از وسایل و ابزارهای تیز و برنده دقت کافی داشته باشید.
- ۱۰- موارد اینمنی را هنگام تمیز کردن سطوح رعایت نمایید.
- ۱۱- از ریختن باقیمانده گچ در محیط زیست خودداری کنید.
- ۱۲- قبل از گیرش گچ، ابزار و وسایل آغشته به دوغاب گچی را بشویید.


آیا می‌دانید



امروزه با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی سه‌بعدی و دستگاههای تراش اتوماتیک مانند CNC می‌توان بدون ساختن مدل و قالب الگو به مادرقالب دست یافت و به روند کار سرعت بخشد. در این روش ابتدا در محیط نرم‌افزار، طرح دو بعدی قطعه ترسیم و سپس به طرحی سه‌بعدی تبدیل می‌شود. مادرقالب قسمت‌های مختلف قطعه مانند بدنه، دسته و لوله به صورت مجزا و سه‌بعدی در محیط نرم‌افزار و با در نظر گرفتن زبانه‌ها طراحی می‌شود. با تعریف کردن نقطه مبدأ دستگاه تراش با توجه به طرح داده شده شروع به تراش دادن و برآورده برداری از بلوك آلومینیومی و ساختن مادر قالب‌ها می‌کند.



ب) حجم دادن به طرح

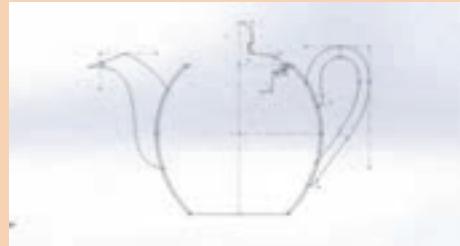


الف) ترسیم دو بعدی



ت) طراحی مادر قالب بدنه قوری



پ) طراحی مادر قالب لوله قوری

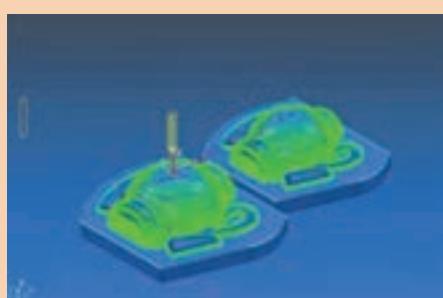

ج) تعریف نقطه مبدأ برای تراش کاری



ث) تکمیل طراحی

۲۹

امروزه مانند صنایع دیگر که از نرم‌افزارهای مختلف برای طراحی و تراش استفاده می‌کنند، در صنایع سرامیک هم از این نرم‌افزارها استفاده می‌شود.

ارزشیابی نهایی شایستگی مدل سازی

شرح کار:																													
۱- طراحی مدل	۱- طراحی قالب																												
۲- ساخت مدل	۲- ساخت قالب																												
۳- ساخت قالب الگو	۳- ساخت قالب الگو																												
۴- ساخت مادر قالب	۴- ساخت مادر قالب																												
استاندارد عملکرد:	کسب مهارت در طراحی و ساخت مادر قالب																												
شاخص‌ها:	طراحی قالب با توجه به زیبایی، نوع قطعه و کاربرد آن، درصد انقباض قطعه در قالب، نیاز مصرف کننده و قابلیت تولید انتخاب صحیح و مناسب سطح جدایش ساخت مدل بر اساس نقشه ارائه شده (تراشکاری و شکل دهی)																												
شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:	مکان: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی، سیستم تهویه و نورکافی ابزار و تجهیزات: ترازو، همزن، الک، دستگاه چرخ مدلور، ابزارهای مدل تراشی، ابزار اندازه‌گیری، تکه لوله پولیکا یا ورق گالوانیزه. ابزار پرداخت، گج، مواد جداکننده، مواد سخت کننده.																												
معیار شایستگی:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">ردیف</th> <th style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">مرحله کار</th> <th style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;">تراشیدن مدل</td><td style="text-align: center;">۲</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;">انتخاب سطح جدایش مناسب</td><td style="text-align: center;">۱</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">انجام مراحل ساخت قالب الگو از روی مدل و قالب‌بندی</td><td style="text-align: center;">۲</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td><td style="text-align: center;">پرداخت و خشک کردن مادر قالب</td><td style="text-align: center;">۱</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;">شاخص‌گاهی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقیق عمل و صحت، مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان، به کارگیری فناوری مناسب</td><td style="text-align: center;">۲</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td><td style="text-align: center;">میانگین نمرات</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	تراشیدن مدل	۲		۲	انتخاب سطح جدایش مناسب	۱		۳	انجام مراحل ساخت قالب الگو از روی مدل و قالب‌بندی	۲		۴	پرداخت و خشک کردن مادر قالب	۱			شاخص‌گاهی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقیق عمل و صحت، مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان، به کارگیری فناوری مناسب	۲		*	میانگین نمرات		
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																										
۱	تراشیدن مدل	۲																											
۲	انتخاب سطح جدایش مناسب	۱																											
۳	انجام مراحل ساخت قالب الگو از روی مدل و قالب‌بندی	۲																											
۴	پرداخت و خشک کردن مادر قالب	۱																											
	شاخص‌گاهی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقیق عمل و صحت، مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان، به کارگیری فناوری مناسب	۲																											
*	میانگین نمرات																												
*	* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.																												

