

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ساخت مصنوعات فلزی سبک

رشته صنایع فلزی
گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه



**وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



نام کتاب: ساخت مصنوعات فلزی سبک - ۲۱۰۴۰۸

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: حمید تقی‌پور ارمکی، عبدالجیاد خاکی صدیق، بهرام زارعی، محمدرضا سلطان محمدی، حمید رضا شادی و حسن ضیغمی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

حمید تقی‌پور ارمکی، بهرام زارعی، محمدرضا سلطان محمدی و حمید رضا شادی (اعضای گروه تألیف) -
حسین داودی (ویراستار)

مازندران، شهرستان‌های تهران، قزوین و اصفهان (استان‌های مشارکت‌کننده در فرایند اعتبارسنجی)

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - ایمان اوجیان (طراح یونیفورم) - طاهره حسن‌زاده (طراح جلد) -

سمیه قنبری (صفحه‌آرا) - نسرین اصغری، نسا عسگری (عکاس)

نشانی سازمان:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtexbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱


(دارو پخش) تلفن ۰۹۱-۴۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه:

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوم ۱۳۹۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

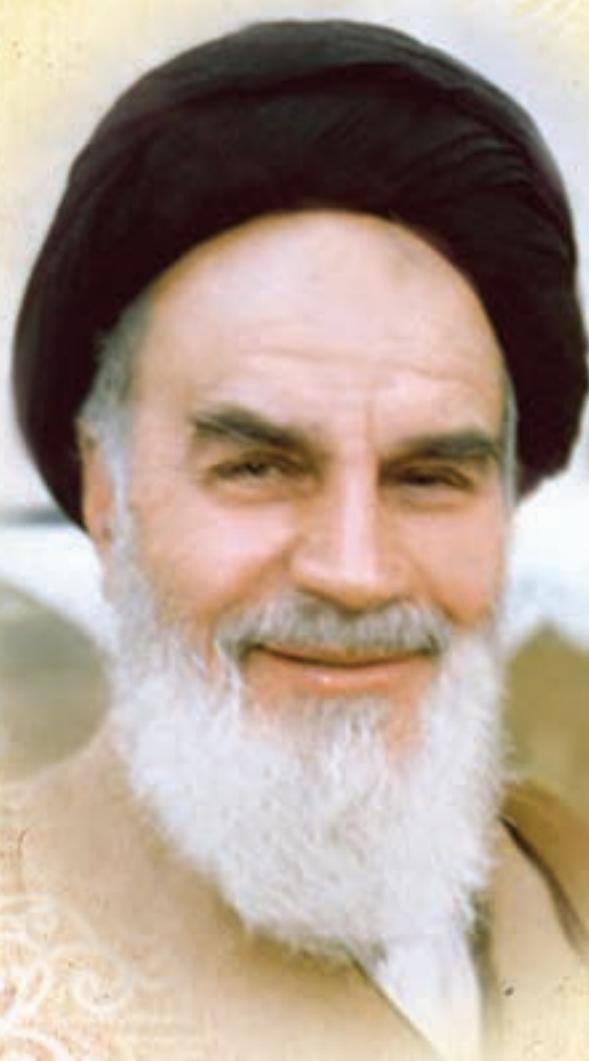

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفا باشیم، بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الآن عبادتتان این است که کار بکنید. این عبادت است.

امام خمینی (قُدِّسَ سِرَّهُ الشَّرِيفُ)

فهرست

.....	سخنی با هنرجویان گرامی
۱.....	فصل اول: برش کاری با قیچی
۲.....	واحد یادگیری ۱- شایستگی برش کاری با قیچی دستی
۲۹.....	واحد یادگیری ۲- شایستگی برش کاری با قیچی اهرمی
۳۹.....	ارزشیابی پایانی
۴۱.....	فصل دوم: خم کاری
۴۲.....	واحد یادگیری ۳- شایستگی خم کاری ورق
۷۲.....	ارزشیابی پایانی
۷۳.....	فصل سوم: جوش کاری مقاومتی
۷۴.....	واحد یادگیری ۴- شایستگی نقطه جوش
۱۰۶.....	ارزشیابی پایانی

۱۰۷.....	فصل چهارم: اتصال پیچک
۱۰۸.....	■ واحد یادگیری ۵- شایستگی اتصال پیچک.
۱۲۶.....	■ ارزشیابی پایانی
۱۲۷.....	فصل پنجم: لحیم کاری
۱۲۸.....	■ واحد یادگیری ۶- شایستگی لحیم کاری.
۱۵۰.....	■ ارزشیابی پایانی
۱۵۱.....	فهرست منابع

سخنی با هنر جویان گرامی

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه‌ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب‌های درسی را همانند پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار
- ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.

این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته صنایع فلزی تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب کارگاهی مشابه دیگر ولی با شایستگی‌های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه‌ای برای دیگر دروس

می باشد. هنرجویان گرامی تلاش کنید تمام شایستگی ها آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید. کتاب درسی ساخت مصنوعات فلزی سبک شامل ۵ فصل است و هر فصل دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های مربوط به آن فصل را کسب نمایید. علاوه بر این کتاب درسی شما می توانید از بسته آموزشی نیز استفاده نمایید.

فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی های یادگیری مدامالعمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جدی بگیرید.

برای انجام فعالیت های موجود در کتاب می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به وب گاه رشته خود با نشانی tvoccd.medu.ir می توانید از عناوین آن مطلع شوید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، گام های مؤثری جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.



فصل ۱

برش کاری با قیچی



فلزات در زندگی انسان نقش مهمی ایفا می‌نمایند و در صنعت ساخت مصنوعات فلزی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. به طور معمول مرحله اول ساخت مصنوعات فلزی برش کاری می‌باشد. برش کاری روش‌های مختلفی دارد و اگر این مرحله به دقت انجام نشود قطعه تمام شده معیوب خواهد بود. لذا در این بخش به شرح ابتدایی ترین روش‌های برش کاری ورق فلزی به صورت دستی می‌پردازیم.

واحد یادگیری ۱

شایستگی برش کاری با قیچی دستی

آبا تا
به حال پی
بردهاید

۱ از چه موادی برای ساخت بدنه اتومبیل استفاده می شود؟

۲ نقشه در تولید یک مصنوع فلزی چه نقشی دارد؟

۳ از چه ابزار دستی می توان برای برش ورق های فلزی استفاده کرد؟

۴ چگونه می توان مقدار دور ریز ورق را کاهش داد؟


هدف از این شایستگی، فرآگیری خواندن و پیاده سازی نقشه های ساده و پیچیده بر روی ورق های فلزی در فرایند ساخت یک مصنوع فلزی، بررسی دسته بندی انواع ورق های فلزی و کاربرد آنها، انواع قیچی های دستی، برش کاری ورق با قیچی دستی و کنترل مستقیم و منحنی بُری استفاده می شوند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی برش کاری با قیچی دستی، هنرجویان قادر به استخراج اطلاعات مورد نیاز برای برش کاری، پیاده سازی نقشه بر روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی دستی خواهند بود.

خواندن نقشه

به نقشه زیر نگاه کنید و بگویید در کدام شما از آن چیست؟

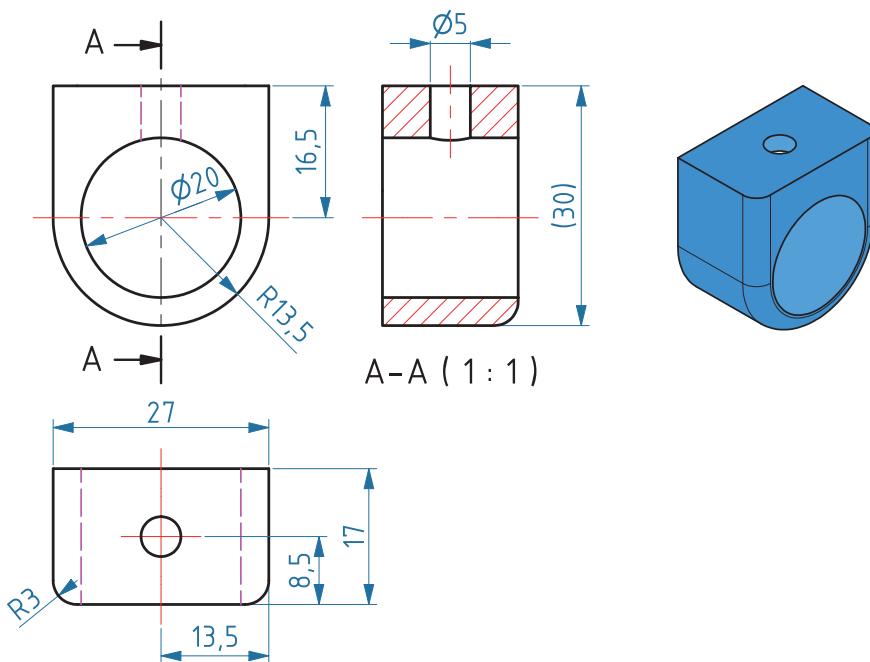


شکل ۱- نقشه یک بست فلزی

نقشه زبان مشترک بین طراحان و تولیدکنندگان است. بر اساس نقشه سازنده می‌تواند دیدگاه‌های دقیق طراح را درک کند و براساس آن محصول را بسازد. به عبارت دیگر، نقشه‌ها زبانی فنی هستند که توسط آن سفارش تولید یک محصول داده می‌شود. به کمک نقشه محصول تولید شده را از لحاظ ابعاد و اندازه می‌توان کنترل کرد. این زبان توسط سازمان جهانی استاندارد^۱ (ISO) تدوین می‌شود. در این استاندارد اعداد روی نقشه بر حسب میلی‌متر است.

چه اطلاعاتی را می‌توان از روی نقشه به دست آورد؟ خواندن نقشه، دانشی است که با استفاده از آن می‌توانید شکل‌ها، ابعاد و اندازه‌های مورد نیاز را استخراج کنید. از این اطلاعات می‌توانید برای برش کاری، خم کاری، شکل دهی و اتصال فلزات برای ساخت مصنوعات فلزی استفاده کنید. توجه داشته باشید که هر نقشه دارای یک جدول استاندارد مشخصات و اجزای نقشه است. معمولاً جدول مشخصات در پایین نقشه و نمایها و تصویر سه بعدی در داخل نقشه قرار می‌گیرد. اطلاعاتی شامل شماره نقشه، نام قطعه، جنس قطعه، مقیاس، تلرانس، نام ترسیم کننده و... را می‌توانید در جدول نقشه مشاهده کنید. ابعاد، اندازه و جزئیات شکل محصول نهایی را می‌توانید از نقشه به دست آورید.

چگونه یک نقشه را بخوانیم و اطلاعات مورد نیاز را از آن به دست آوریم؟ برای خواندن نقشه و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز از روی نقشه به نمودار پله‌ای شکل ۲ توجه کنید و مسیر هر مرحله را بر روی نقشه دنبال کنید.

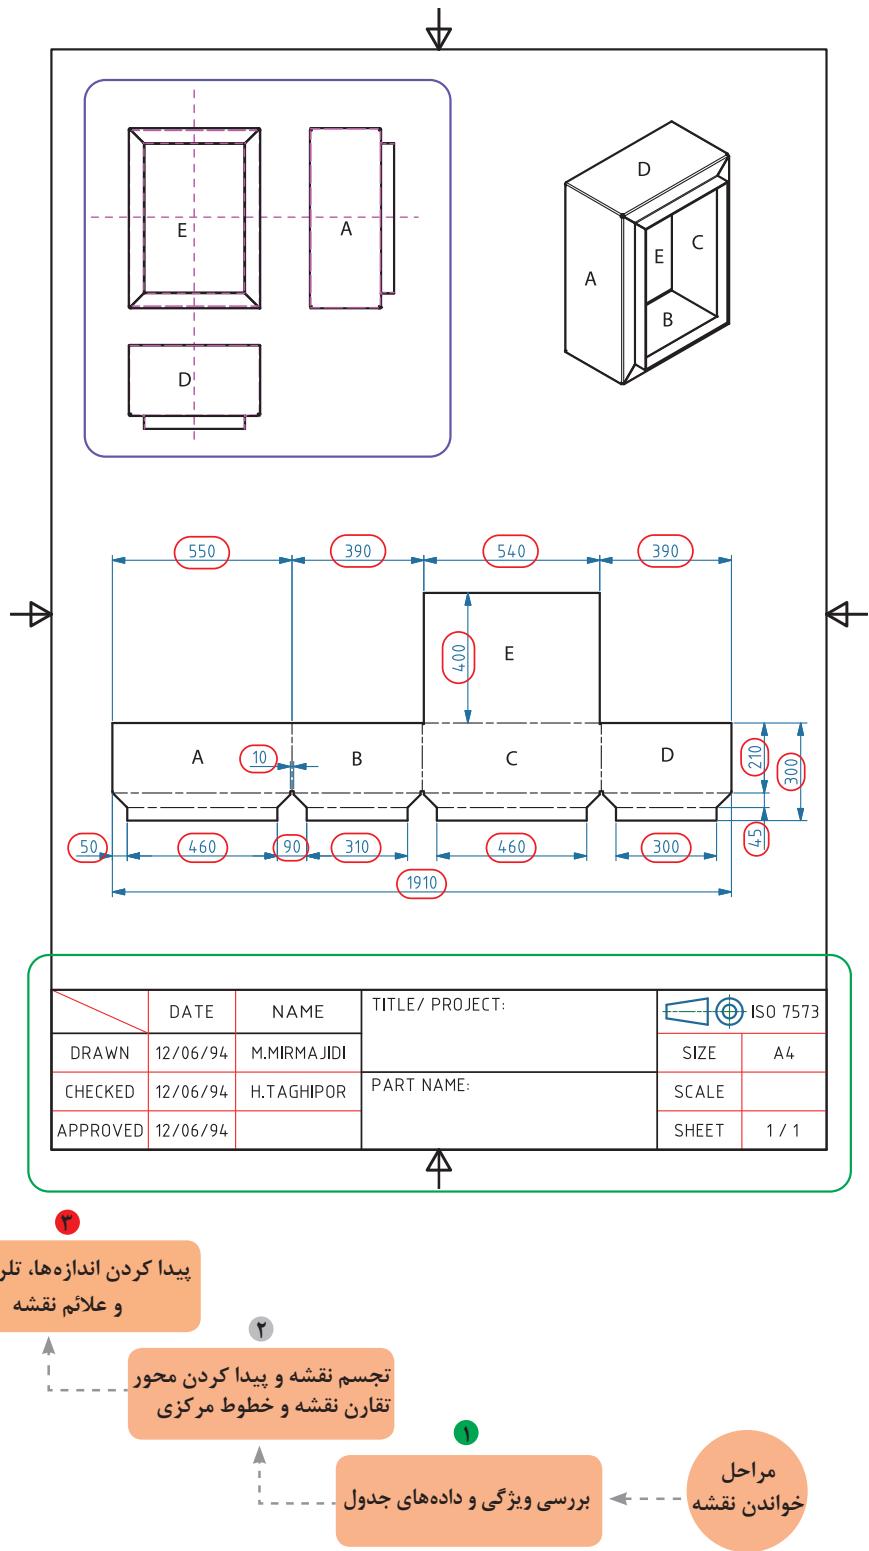

شکل ۲- نمودار پله‌ای روش خواندن نقشه و استخراج اطلاعات مورد نیاز از روی نقشه


فصل اول: برش کاری با قیچی

فکر کنید



به نقشه زیر نگاه کنید، به نظر شما هر یک از این شکل‌ها چه مفهومی دارند؟ آیا می‌توانید از روی نقشه در مورد جنس، نام قطعه و جزئیات دیگر نظر دهید؟ با اندازه‌گیری قطعه اصلی و بدون نقشه می‌توانید محصولی را تولید کنید؟ به نظر شما جایگزینی برای نقشه وجود دارد؟ با دوستانتان در این رابطه بحث کنید.

نقشه شماره ۱

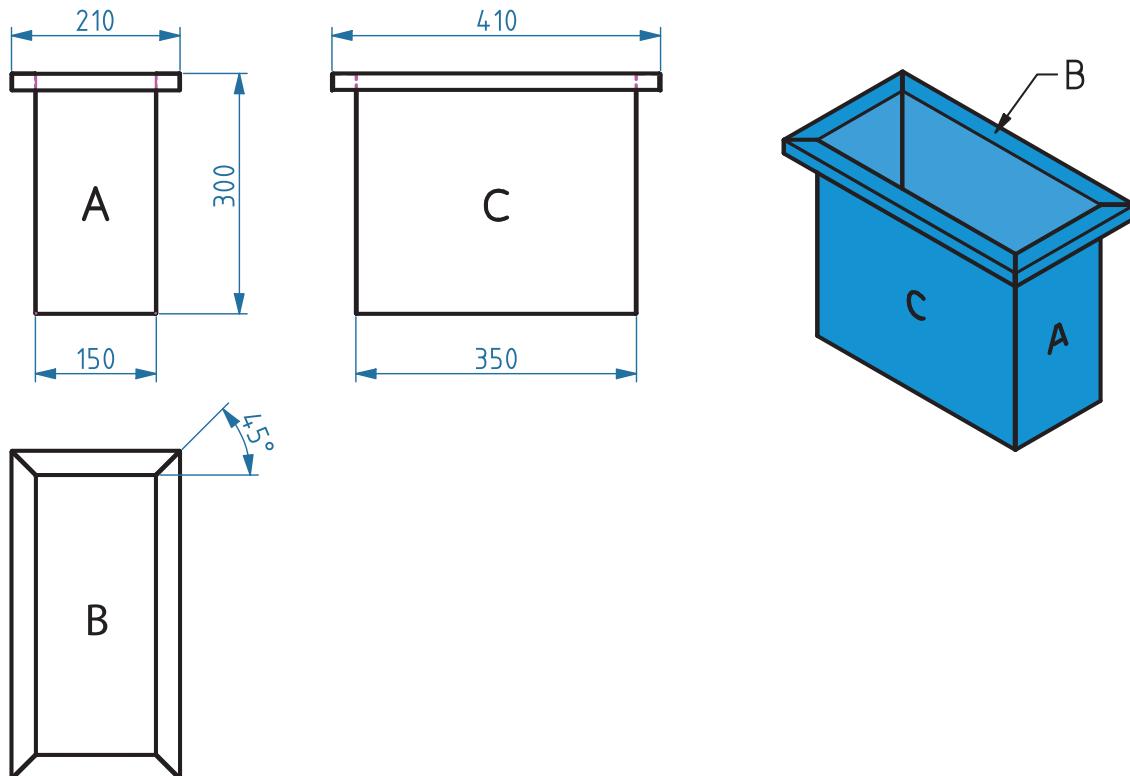

فکر کنید




به نقشه شماره ۲ توجه کنید، آیا می‌توانید براساس مشخصات نقشه، جدول ۱ را کامل کنید؟ سعی کنید این کار را انجام دهید و بررسی کنید که دانش و آگاهی از جزئیات نقشه چه کمکی به ما می‌کند؟ آیا می‌توان اطلاعاتی شامل شماره نقشه، نوع استاندارد نقشه‌کشی، نام قطعه، مواد و مقیاس را از روی نقشه تعیین کرد؟ (فعالیت زیر در مدت زمان ۵ دقیقه انجام دهید).

جدول ۱- مشخصات نقشه

ردیف	شماره نقشه	استاندارد نقشه‌کشی	نام قطعه	جنس	مقیاس	بزرگ‌ترین طول	کوچک‌ترین طول
۱							
۲							

نقشه شماره ۲

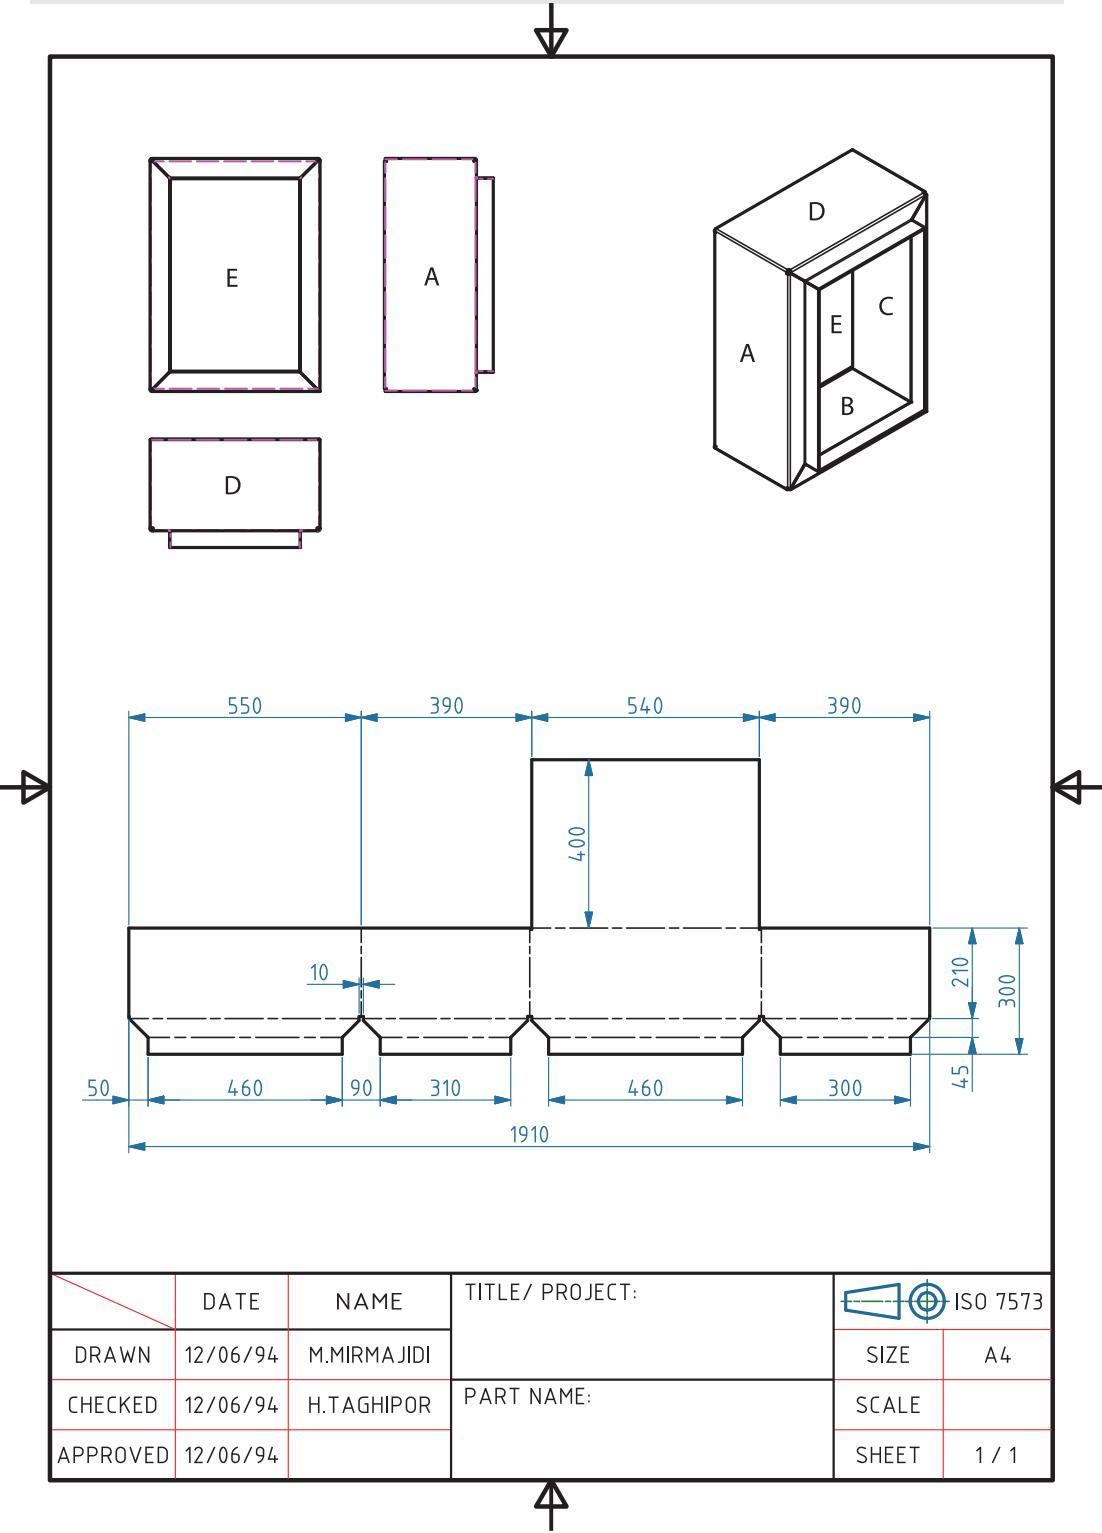


پیاده‌سازی نقشه

به نظر شما پیاده‌سازی صحیح نقشه چه تأثیری بر کیفیت محصول برش کاری شده دارد؟ پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی بخشی از عملیات برش کاری ورق با قیچی دستی می‌باشد که در این مرحله می‌توانید شکل، ابعاد و اندازه موجود در نقشه را بر روی ورق رسم کنید. پیاده‌سازی نقشه نیاز به دقت و توجه بسیار زیادی دارد کوچک ترین بی توجهی و اشتباه ممکن است باعث تولید محصول نامناسب و معیوب شود. اصلاح و رفع عیب محصول نیازمند صرف زمان و هزینه می‌باشد. از این‌رو کوچک ترین جزئیات نقشه قبل از پیاده کردن آن باید به دقت بررسی شود.

رویه پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق: پیاده‌سازی نقشه ببروی ورق به کمک ابزارهای اندازه‌گیری و خط‌کشی در چند مرحله صورت می‌پذیرد که شکل ۳ این مراحل را نشان می‌دهد.

مراحل پیاده‌سازی نقشه

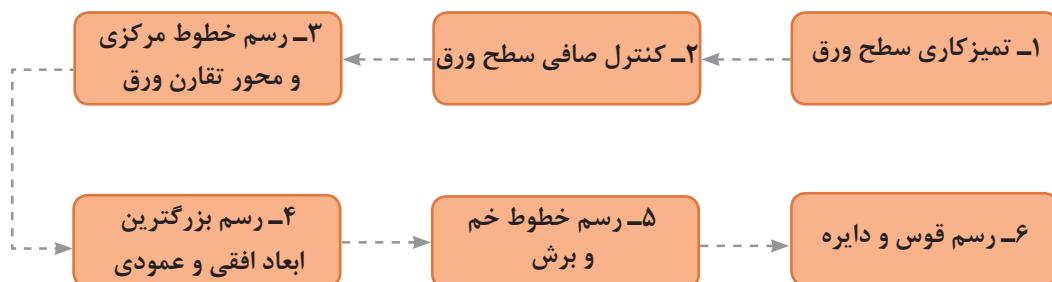

شکل ۳- مراحل پیاده کردن نقشه بر روی ورق



شکل ۴- میز فلزی ورق کاری

با چه ابزارهایی می‌توان نقشه را بر روی ورق ترسیم نمود؟ پیاده سازی نقشه بر روی ورق، بر روی میزهای ورق کاری انجام می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این میزها جلوگیری از ایجاد فرورفتگی در ورق هنگام پیاده‌سازی نقشه می‌باشد. شکل ۴ یک نوع متداول از میزهای ورق کاری را نشان می‌دهد.

ابزارهای مورد استفاده برای پیاده‌سازی نقشه در جدول ۲ نشان داده شده است. به جدول زیر نگاه کنید، و جدول را کامل کنید.

جدول ۲- انواع ابزارهای پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی

تصویر	کاربرد	تعریف	نوع ابزار
	تعیین ضخامت ورق	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری دقیق	کولیس
	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری طول‌های بلند	متر
	رسم خطوط و اندازه‌گیری آن	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری طول‌های کوچک کوتاه	خط کش
	وسیله‌ای برای اندازه‌گیری زاویه	زاویه سنج
	کنترل زاویه قائم	وسیله‌ای برای علامت‌گذاری و کشیدن خط‌های عمود بر هم	گونیا
	کشیدن دایره و کمان	وسیله‌ای برای کشیدن کمان	پرگار
	وسیله‌ای برای انتقال اندازه	
	خط کشی روی ورق فلزی	وسیله‌ای برای خط کشی روی ورق فلزی	سوزن خط کش
	نشانه‌گذاری روی ورق فلزی	وسیله‌ای برای نشانه‌گذاری	سنبه نشان

کار کارگاهی

کار عملی



پیاده‌سازی نقشه برش بر روی ورق فولادی

دستور کار: ورق فولادی را بر اساس ابعاد داده شده در نقشه شماره ۳ انتخاب کنید، سپس نقشه کامل را بر روی آن پیاده‌سازی کنید.

ابزارهای مورد نیاز خود را برای برش کاری ورق در جدول زیر فهرست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

نکات ایمنی




برای حمل ورق فولادی از دستکش چرمی استفاده کنید و از برخورد لبه تیز ورق‌ها به خودتان و اطرافیان مراقبت نمایید.

توجهات زیست محیطی

یکی از موارد بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک، مدیریت مواد دور ریختنی است. به عنوان مثال در کار برش کاری، همیشه مقداری از فلز به عنوان دورریز، قابل استفاده نمی‌باشد. برای کاهش دورریز و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از دورریز ورق بر محیط چه باید کرد؟ راهکارهایی که به ذهنتان می‌رسد را پیشنهاد دهید.

نقشه شماره ۳

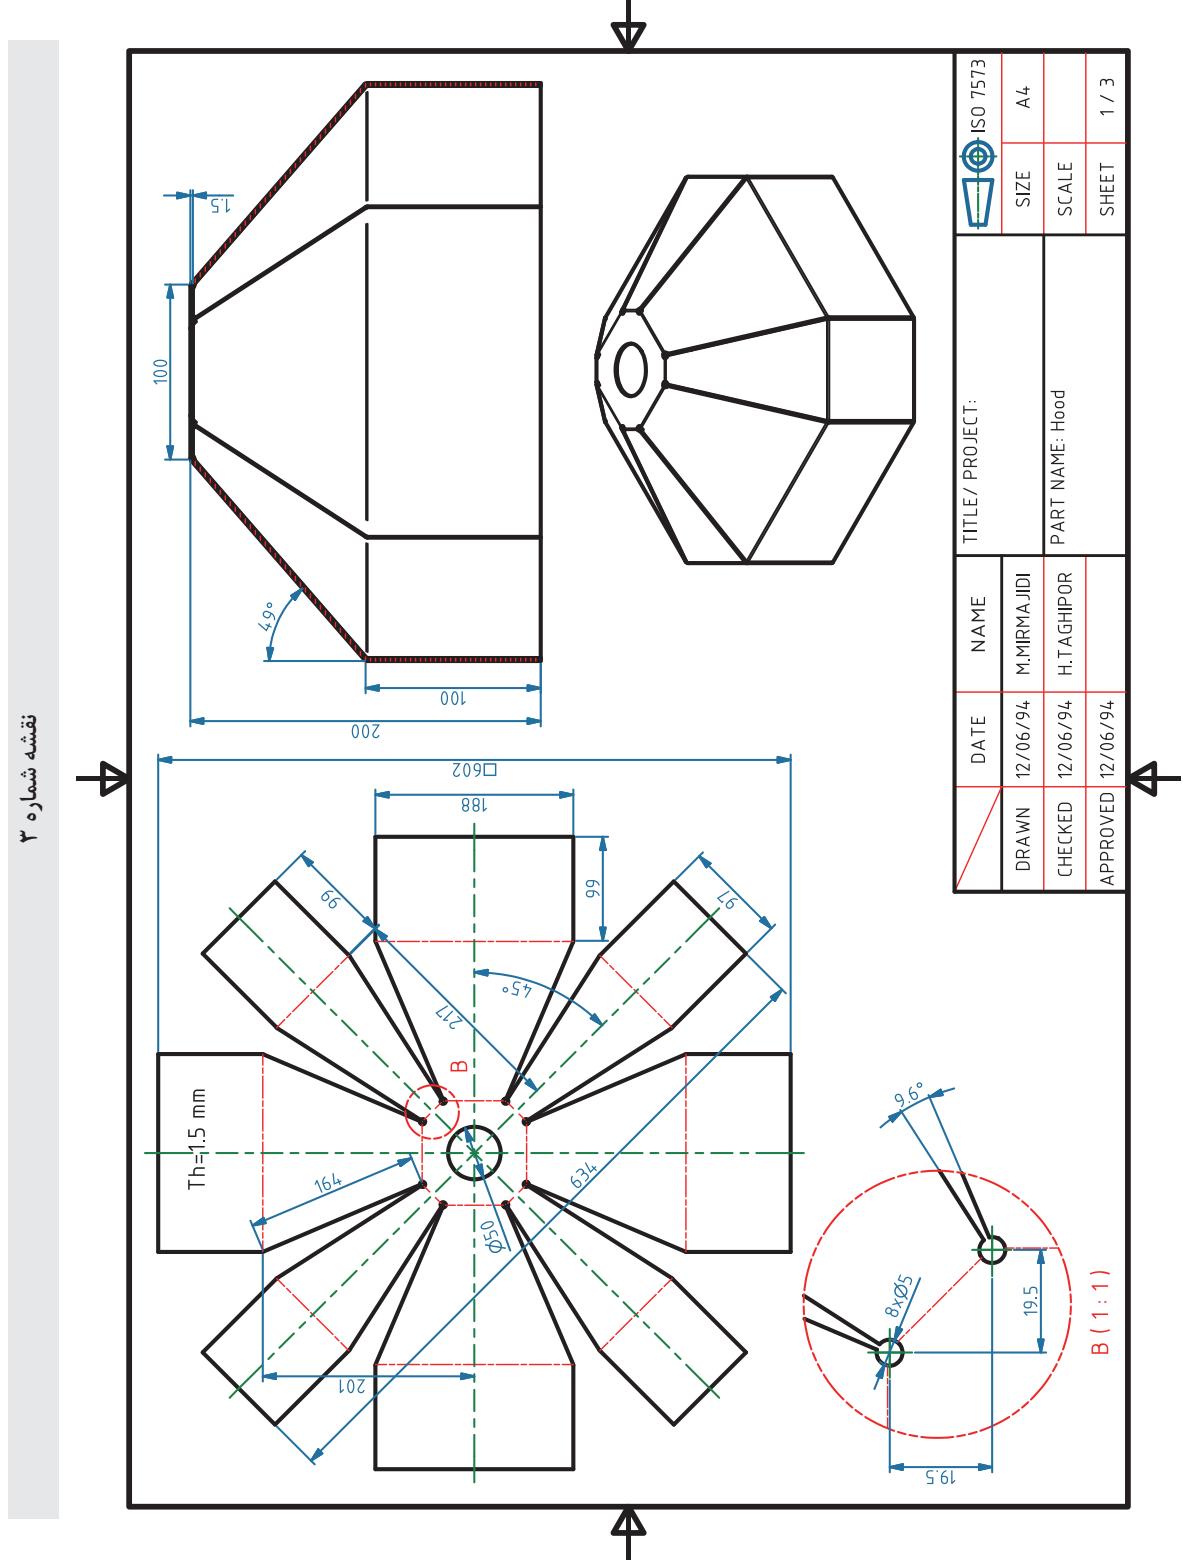

ارزشیابی تکوینی


نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و...)	مراحل کار
۳	—	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات برابر نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی	آماده‌سازی
۱	عدم توانایی انجام اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات برابر نقشه	آماده‌سازی غیرقابل قبول	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط‌کشی	
۲	توجه به همه مواد	قابل قبول	مدیریت زمان مواد دستکش، لباس کار	شایستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی دقت در پیاده‌کردن نقشه	توجهات زیست‌محیطی نگرش

دسته‌بندی ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی، شکلی از فلز هستند که تحت فرایندهای صنعتی به ضخامت‌های نازک‌تر تغییر شکل داده می‌شوند. ورق‌های فلزی براساس استانداردها دسته‌بندی‌های مختلفی دارند که در ادامه به برخی از این دسته‌بندی‌ها اشاره می‌کنیم.

به چند طریق می‌توانید ورق‌های فلزی را دسته‌بندی کنید؟

ورق‌های فلزی را می‌توان براساس جنس یا ضخامت آنها دسته‌بندی نمود، شکل ۵ دسته‌بندی ورق‌های فلزی را از لحاظ جنس نشان می‌دهد. ممکن است پس از مشاهده این دسته‌بندی این سؤال برایتان پیش آید که آیا این دسته‌بندی منطقی است؟ اگر نه، می‌توانید دسته‌بندی‌های دیگری از ورق‌ها را ارائه دهید؟

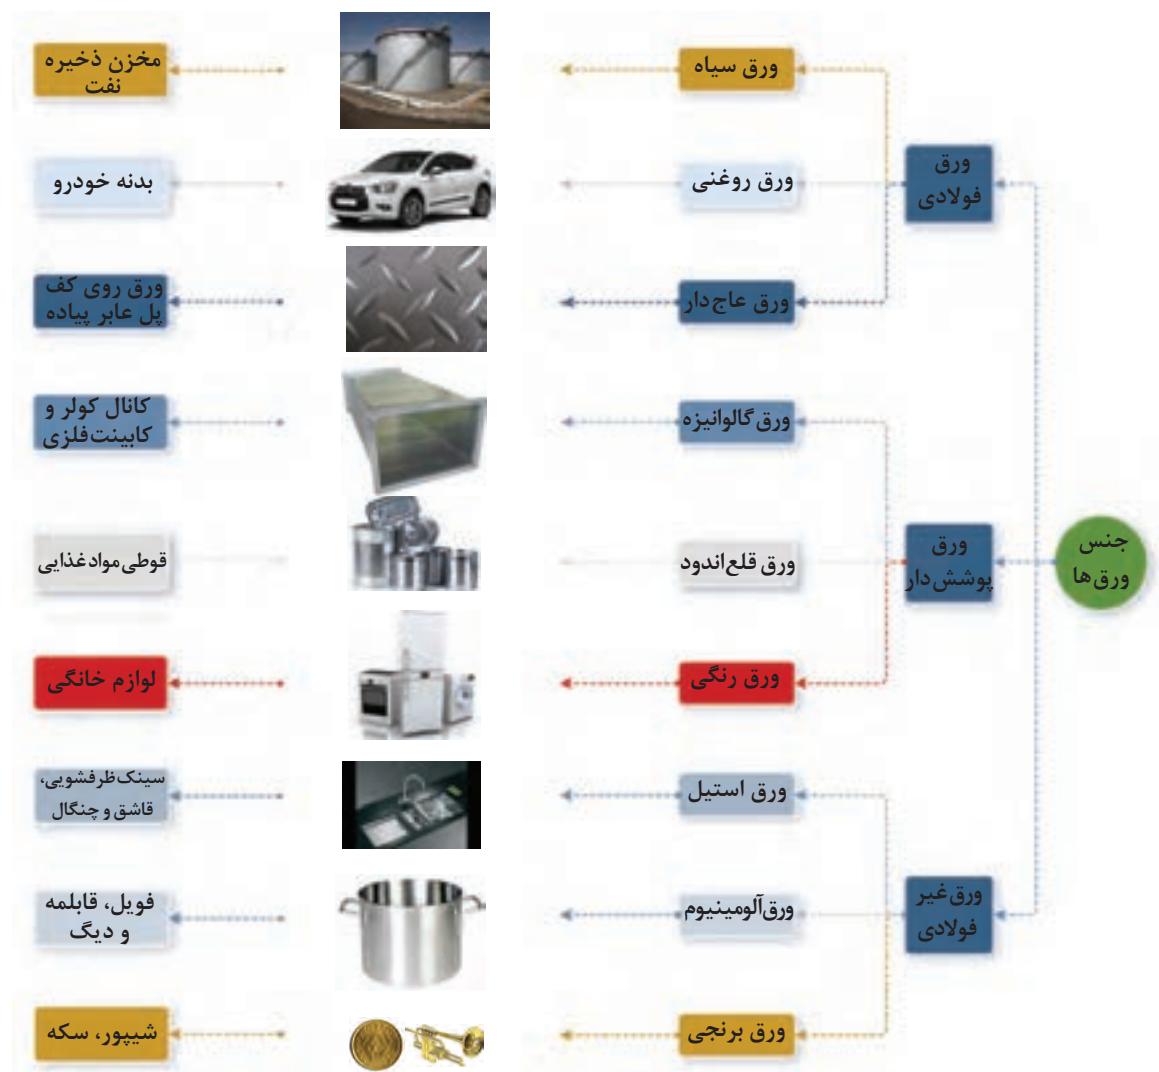

شکل ۵ – نمودار درختی دسته‌بندی ورق‌های فلزی براساس جنس

فصل اول: برش کاری با قیچی

همان طور که ذکر شد، علاوه بر دسته‌بندی ورق‌ها براساس جنس، می‌توان آنها را براساس ضخامت نیز دسته‌بندی کرد. در جدول ۳ دسته‌بندی ورق‌ها براساس ضخامت نشان داده شده است. به جدول نگاه کنید و جای خالی را پر کنید.

جدول ۳ – دسته‌بندی ورق‌های فولادی از نظر ضخامت

ردیف	نوع	نام کاربردی	محدوده ضخامت (mm)	ویژگی	نمونه‌ای از کاربرد	تصویر
۱	ورق نازک	Sheet	$1 > t > 0/2$	بدنه کابینت‌های فلزی	
۲	ورق متوسط	Plate	$3 > t > 1$	بدنه اتومبیل	
۳	ورق ضخیم	Plate	$6 > t > 3$	مناسب برای خم کاری و ساخت اشکال هندسی	タンکر حمل مواد سوختی	
			$t > 6$	مناسب برای ساخت مخازن تحت فشار، سازه‌های فلزی، لوله‌های انتقال نفت و گاز	بدنه کشتی	



جمع آوری اطلاعات: به صورت گروههای ۳ نفره مطابق جدول زیر به مکانهایی که از شما خواسته شده است بروید. سپس با دقت و حوصله به اطراف نگاه کنید، و مشخصات خواسته شده در جدول ۴ را کامل کنید، و در کلاس ارائه دهید.


جدول ۴ – نمونبرگ فعالیت

ردیف	مکان مراجعه	نام لوازم ساخته شده از ورق	نوع ورق براساس ضخامت	نوع ورق براساس جنس
۱	آشپزخانه منزل	۱- قابلمه	۱- ورق نازک	۱- ورق استیل و آلومینیوم
		۲	۲	۲
		۳	۳	۳
		۴	۴	۴
		۵	۵	۵
		۶	۶	۶
۲	پارک	۱- درب معلق بر روی سطل زباله	۱- ورق نازک	۱- ورق رنگی
		۲	۲	۲
		۳	۳	۳
		۴	۴	۴
		۵	۵	۵
		۶	۶	۶
۳	هنرستان	۱- کانال کولر	۱- ورق نازک	۱- ورق گالوانیزه
		۲	۲	۲
		۳	۳	۳
		۴	۴	۴
		۵	۵	۵
		۶	۶	۶
۴	محیط های دیگر	۱- بدنه اتومبیل	۱- ورق نازک	۱- ورق روغنی
		۲	۲	۲
		۳	۳	۳
		۴	۴	۴
		۵	۵	۵
		۶	۶	۶

قیچی‌های دستی

قیچی دستی برای برش کاری خط‌های صاف کوتاه و منحنی بر روی ورق فلزی به کار می‌رود. برش کاری با قیچی دستی روشنی بدون برآده برداری است. مقدار نیروی مورد نیاز برای برش کاری با قیچی دستی، براساس نسبت طول تیغه برنده به طول دسته قیچی تعیین می‌شود.

چگونه می‌توان قیچی‌های دستی را دسته‌بندی کرد؟ در شکل زیر دسته‌بندی قیچی‌های دستی با تصویر نشان داده شده است، به قیچی‌ها نگاه کنید، به نظر شما این قیچی‌ها برچه اساسی دسته‌بندی شده‌اند. تفاوت بین قیچی‌های دستی در چیست؟

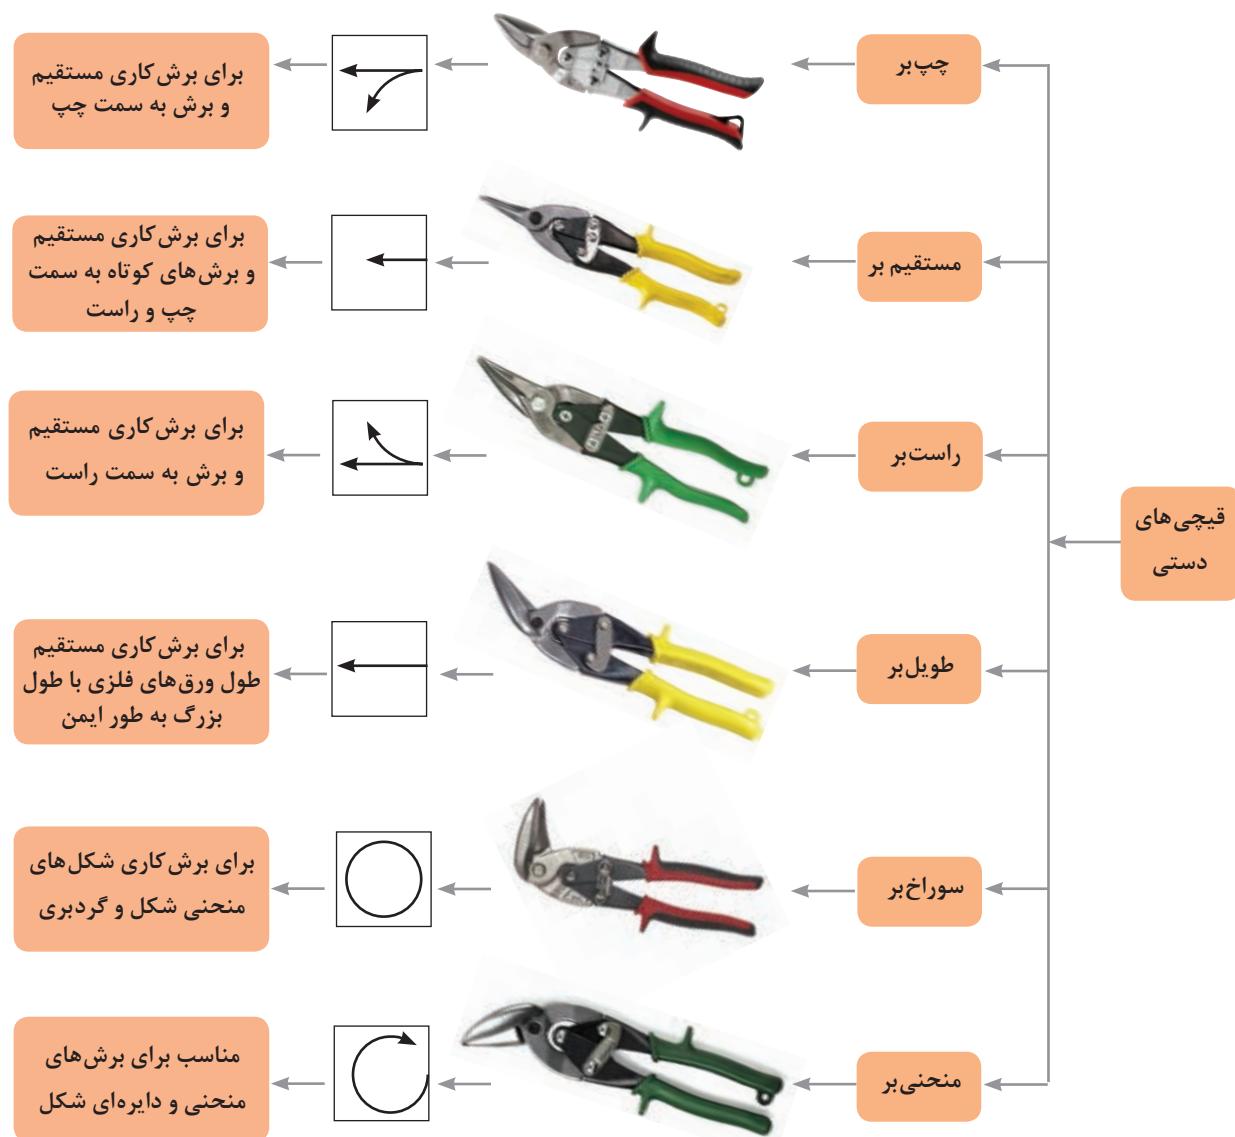

جدول ۵- حداکثر ضخامت قابل برش کاری با قیچی های دستی

ضخامت(mm)	جنس ورق
۰/۷	فولاد
	مس
	برنج
۱-۲/۵	آلومینیوم

به جدول ۵ توجه کنید، حداکثر ضخامت قابل برش کاری برای ۴ نوع فلز بیان شده است، به نظر شما به طور تقریبی در جای خالی چه رنج ضخامتی را می‌توان قرار داد؟


سؤال



هنرجویان گرامی با به کارگیری منابع اینترنتی، طبقه‌بندی قیچی‌های دستی را بررسی کنید، آیا می‌توانید مدلی متفاوت از دسته‌بندی نشان داده شده در شکل ۶ ارائه دهید.

برای تحقیق در منابع اینترنتی و یافتن مطالب مورد نیاز می‌توانید از موتورهای جستجو همچون Google استفاده کنید. برای یافتن دسته‌بندی قیچی‌های دستی در منابع اینترنتی به صورت زیر عمل کنید، کلیدواژه: قیچی(Snip)، قیچی دستی(Hand Snip)

تحقیق

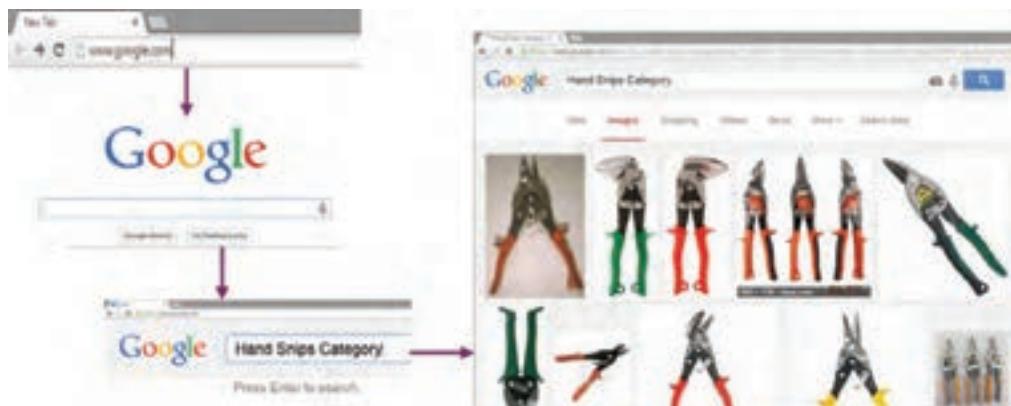

شکل ۷ - مراحل تحقیق اینترنتی

اجزای قیچی‌های دستی:

شکل ۸ اجزای یک قیچی دستی را نشان می‌دهد.

دندانه روی هر دو تیغه، از سر خودن ورق جلوگیری کرده و نیروی مورد نیاز را برای برش کاری کاهش می‌دهد.

پیچ بین تیغه‌ها



برای باز و بسته شدن راحت دسته قیچی

شکل ۸ - بخش‌های یک قیچی دستی



فصل اول: برش کاری با قیچی

برای انتخاب یک قیچی مناسب، ابتدا شیوه‌نامه و کاتالوگ شرکت سازنده را مطالعه کنید. اطلاعاتی از قبیل فرم برش قیچی و حداکثر ضخامت قابل برش کاری براساس نوع فلز را می‌توانید از آنها بهدست آورید. سپس شکل برش را از روی نقشه تعیین کنید، و نوع قیچی را براساس فرم برش از روی کاتالوگ انتخاب کنید.

جدول ۶ – اصول استفاده از قیچی دستی با تصویر

تصویر	اصول استفاده از قیچی دستی
A pair of work gloves and a pair of safety glasses.	از دستکش چرمی و عینک محافظت چشم در حین کار با قیچی دستی استفاده کنید، توجه داشته باشید حین برش کاری قطعات کوچک ممکن است به هوا پرتاب شوند که لبه‌های برنده این تکه‌ها ممکن است به شما آسیب برساند.
A close-up photo showing a hand being cut by a pair of shears.	فشار وارد برش قیچی دستی باید به گونه‌ای باشد که به راحتی با فشار دست بریده شود و از اهرم یا فشار بیش از اندازه پرهیز کنید چون باعث خرابی تیغه قیچی می‌شود.
A diagram showing the angle between the jaws of a shear, indicated by a red triangle.	برای برش زاویه دهانه قیچی را در حدود ۱۵ درجه باز کنید. لقی بین تیغه‌های قیچی در حدود $\frac{1}{2} \times ۵۰\%$ ضخامت قطعه کار باشد.
A photo showing a shear being used on a curved metal surface.	در حین برش کاری با قیچی دستی، طوری برش کاری کنید که دورریز در سمت راست شما در صورتی که راست‌دست هستید، و اگر چپ‌دست هستید، طوری برش کاری کنید که دورریز در سمت چپ شما قرار گیرد.
A photo showing a shear being used to cut a circular shape from a sheet of metal.	برای برش طرح و شکل دایره‌ای از قیچی‌های گردبر استفاده کنید.
A photo showing a shear being used to cut a straight edge from a sheet of metal.	هنگام برش کاری مسیر طولانی، یا از قیچی‌های طویل بر و یا از قیچی مستقیم بر استفاده می‌کنید، ورق را کمی خم کنید.

برش کاری با قیچی دستی

شیوه‌های مختلف برش کاری با قیچی دستی براساس نوع و فرم برش در چهار گروه قرار می‌گیرند. جدول ۷ طبقه‌بندی شیوه‌های برش کاری را نشان می‌دهد.

جدول ۷ – شیوه‌های برش کاری با قیچی دستی

تصویر	کاربرد	توضیحات	نوع شیوه
	فاق بری ورق فلزی در خم کاری	برش بخش کوچکی از ورق فلزی بدون دورریز و یا با دورریز	فاق بری
	برش قسمتهای اضافی	برش سرتاسر ورق فلزی با دورریز	اضافه بری
	برای برش طرح روی ورق فلزی	برش دور تا دور بخشی از ورق فلزی با دورریز	شكل بری
	سوراخ کاری	برش و ایجاد سوراخ بر روی ورق فلزی با دورریز	سوراخ کاری

پس از مشاهده فیلم جدول زیر را کامل کنید، به نظر شما از کدام قیچی‌ها می‌توان در روش‌های ذکر شده استفاده کرد؟ فکر کنید و سپس جدول زیر را کامل کنید.

جدول ۸ – شیوه‌های برش کاری بر اساس نوع قیچی


سؤال



دلیل انتخاب قیچی مورد نظر	نوع قیچی	روش برش کاری
بر اساس ساختار تیغه از این نوع قیچی می‌توان برای برش خطوط منحنی استفاده کرد.	منحنی بر	شكل بری

محاسبه مقدار دورریز در برش کاری (مدیریت منابع)

به نظر شما برای برش پولکی‌هایی با اندازه برابر روی یک ورق فولادی، کدام حالت بین حالت اول و دوم مقرن به صرفه‌تر است؟ چرا؟ بین حالت اول و دوم نشان داده شده مقدار دورریز را مقایسه نمایید. در کدام حالت دورریز کمتر است؟

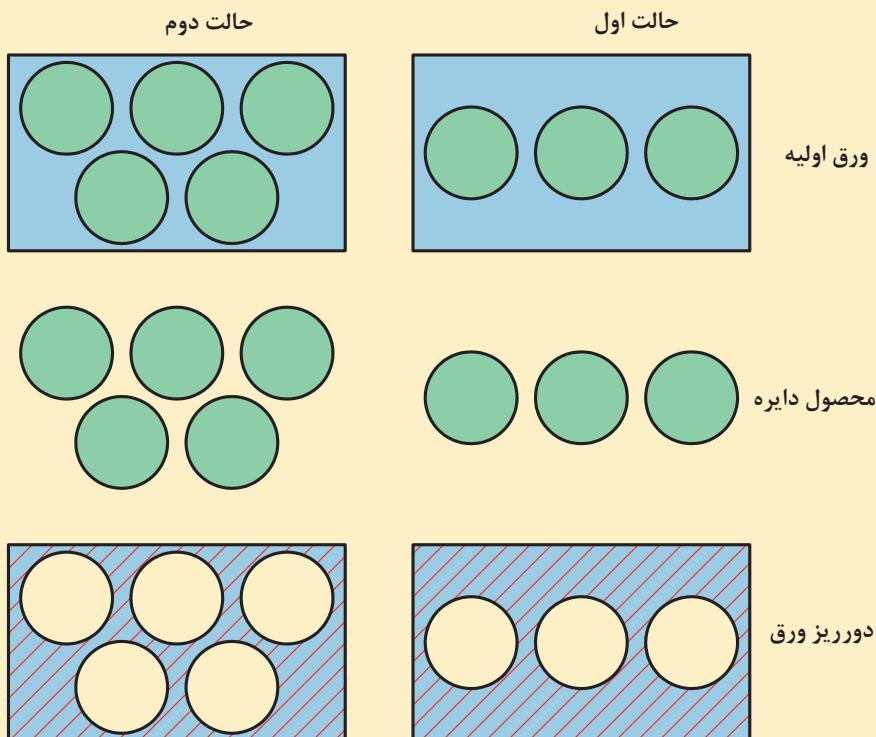

شکل ۹ - حالت‌های مختلف جانمایی نقشه


محاسبه دورریز ورق در برش کاری: دورریز، به مقدار ورق باقیمانده از محصول اصلی گفته می‌شود. برای محاسبه دورریز ورق در برش کاری، کافی است سطح قطعه ساخته شده را از سطح ورق اولیه کم کنیم. به این ترتیب که ابتدا مساحت کل ورق را محاسبه می‌کنیم، سپس مساحت شکل و طرح مورد نظر را محاسبه کرده و در نهایت از اختلاف آن دو، مساحت دورریز ورق به دست می‌آید.



$$\text{مساحت طرح برش} - \text{مساحت ورق اولیه} = \text{مساحت دورریز ورق}$$

مساحت کل ورق / مساحت دورریز = درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه

$$\frac{\text{مساحت دور ریز}}{\text{مساحت طرح برش}} = \frac{\text{درصد دورریز بر مبنای سطح ساخته شده}}{\text{مساحت طرح برش}} \times 100$$

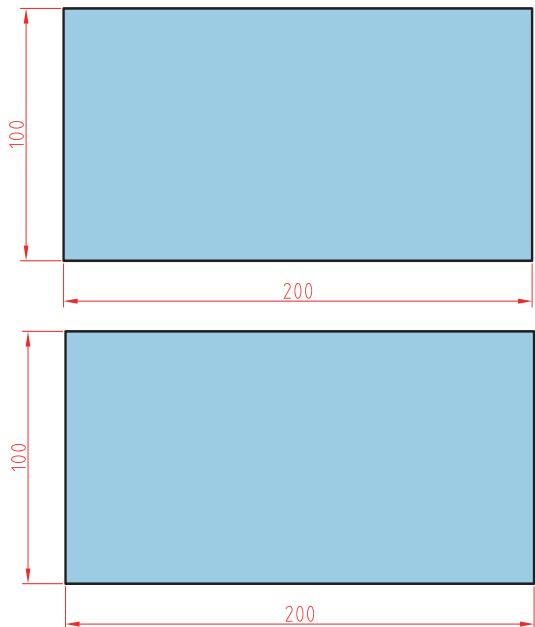


مسئله: ورقی به ابعاد $100 \times 50/5$ میلی‌متر در نظر بگیرید. از این ورق چند برش با ابعاد 85×65 قابل استخراج است؟ در صد دورریز را حساب کنید.

فرض کنید در یک محیط کاری هستید و این سفارش یک مشتری است، از آنجایی که این مقدار دورریز همان مقدار ورقی است که دیگر قابل استفاده نمی‌باشد، پیشنهادتان برای کاهش مقدار دورریز و صرفه‌جویی در مواد ورق اولیه چیست؟

مسئله: ورقی با ابعاد $100 \times 50/5$ میلی‌متر در نظر بگیرید، مطلوب است برش مثلث‌های متساوی الساقین با ساق ۹۵ میلی‌متر، حداقل چه تعداد مثلث قابل برش است؟ در صد دورریز را در هر دو حالت محاسبه کنید.

فعالیت کارگاهی

نقشه شماره ۴

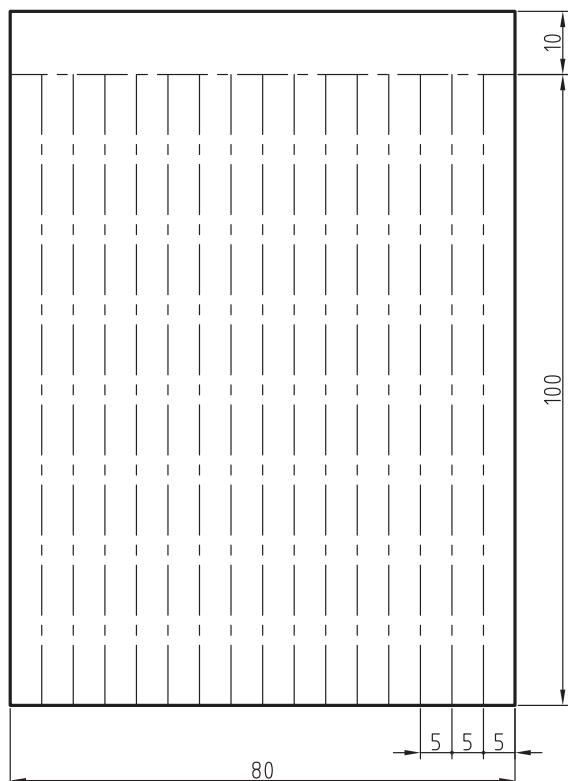

برش کاری ورق فولادی با قیچی دستی

کار عملی

شرح فعالیت: با توجه به نقشه شماره ۴، ورق فولادی به ابعاد $80 \times 100/5$ میلی‌متر انتخاب کنید و سپس نقشه را بر روی ورق پیاده کنید، خطوط برش را با سوزن خط‌کش برجسته نموده و سپس با قیچی مناسب برش کاری نمایید.



فصل اول: برش کاری با قیچی

ابزارهای مورد نیاز خود را برای پیاده کردن نقشه بر روی ورق در جدول زیر فهرست کنید.


توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

برش کاری ورق فولادی با قیچی دستی

کار عملی



شرح فعالیت: با توجه به نقشه شماره ۵ ورق فولادی به ابعاد $120 \times 120 \times 5$ میلی‌متر انتخاب کنید و سپس نقشه را بر روی ورق پیاده کنید، خطوط برش را با سوزن خط‌کش مشخص کرده و سپس با قیچی مناسب برش کاری نمایید. (یک گروه با قیچی چپ‌بر و یک گروه با قیچی راست‌بر ببینند و مقایسه نمایید)

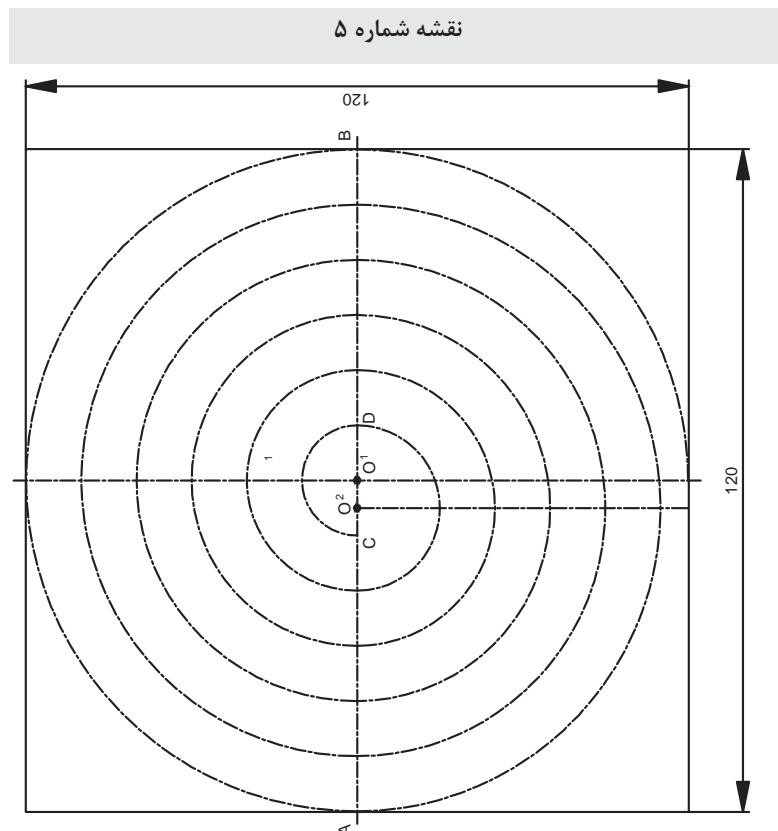


- مرکز پرگار را روی O_1 قرار داده و یک نیم‌دایره بالای خط AB به نظر دلخواه رسم کنید.
- مرکز پرگار را جایه‌جاور روی O_2 قرار دهید (O_2C وسط O_1D) و یک نیم‌دایره به شعاع O_2D در پایین خط AB رسم کنید.
- با جایه‌جا کردن پرگار روی O_1 و O_2 و بازنمودن دهانه پرگار ادامه دهید تا تمام صفحه خط‌کشی شود.



برش کاری ورق فولادی با قیچی دستی

شرح فعالیت: ورق گالوانیزه یا روغنی نازک با ابعاد حدود $150 \times 100 \times 0.5$ میلیمتر انتخاب کنید، نقشه زیر را بر روی این ورق بکشید، سپس شکل های را که رسم کرده اید را با قیچی ببرید، شکل های ورق اول را با قیچی مستقیم ببرید. کدام شکل ساده تر است؟ ورق دوم را با قیچی منحنی ببرید. بردیدن کدام شکل ساده تر بود؟ به نظر شما می توان فقط با یک قیچی این شکل ها را ببرید؟ کدام قیچی برای بردیدن هر شکل مناسب تر بود؟

نقشه شماره ۶

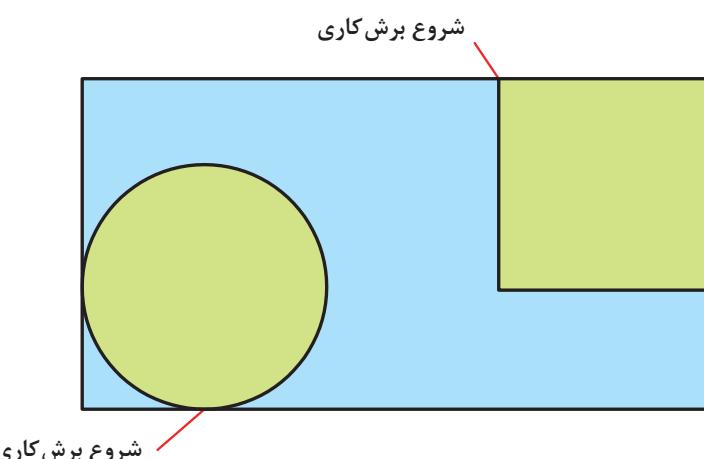

برش کاری ورق فولادی با قیچی دستی




شرح فعالیت: با توجه به نقشه شماره ۷ ورق فولادی در ابعاد معین انتخاب نمایید و سپس نقشه را بر روی ورق پیاده کنید. خطوط برش را با سوزن خط کش مشخص کرده و سپس با قیچی دستی مناسب برش کاری نمایید.

ابزارهای مورد نیاز خود را برای پیاده کردن نقشه بر روی ورق در جدول زیر فهرست کنید.

ابزار	کاربرد	تعداد	توضیحات

فصل اول: برش کاری با قیچی

نقشه شماره ۵

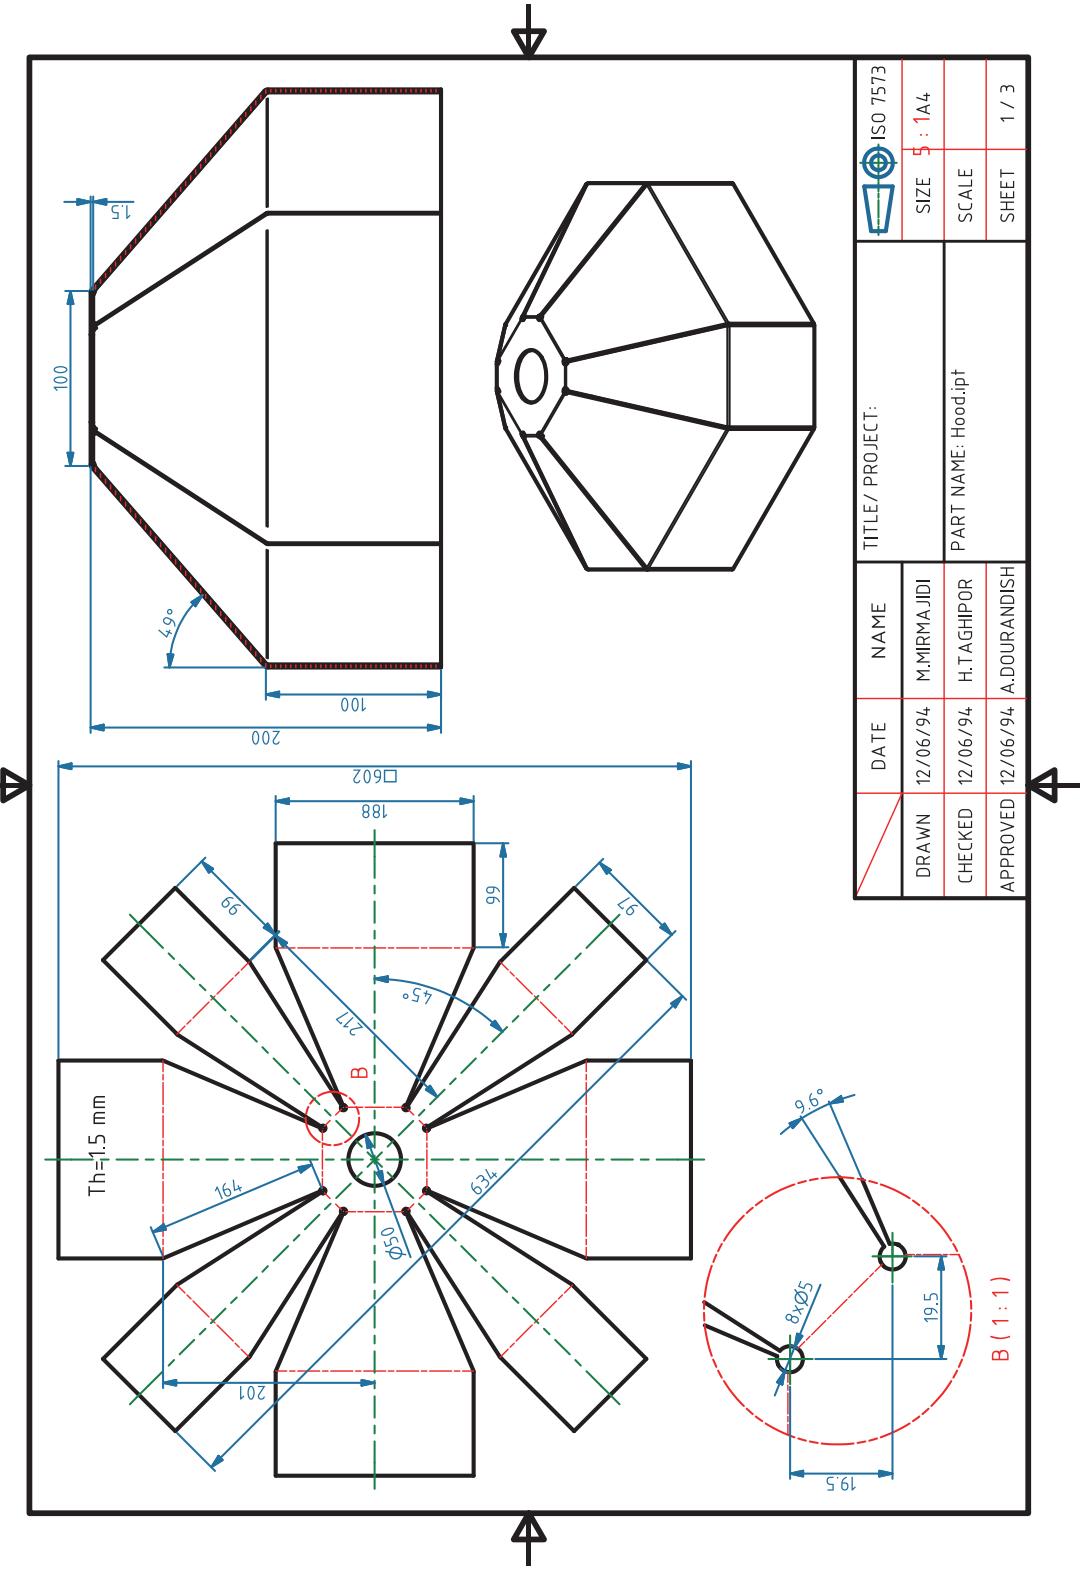



برش کاری ورق فولادی با قیچی دستی

شرح فعالیت: ۵ عدد دایره به قطر ۶۵ میلی‌متر و ضخامت ۰/۵ و ۵ عدد مستطیل به ابعاد ۱۰۰×۳۵×۰/۵ میلی‌متر برش سفارش داده شده است. ابعاد ورقی را که برای برش این شکل‌ها نیاز دارید محاسبه نمایید. سپس ورق موردنظر را تهیه کنید. نقشه این شکل‌ها را بروزی ورق پیاده کنید در محاسبه ابعاد ورق موردنیاز به دورریز توجه کنید. تلاش کنید به گونه‌ای نقشه را پیاده کنید که حداقل دورریز ایجاد شود.



در حین استفاده از قیچی‌های دستی و حمل ورق‌های فلزی، از دستکش چرمی و عینک محافظت استفاده کنید. لبه تیز ورق و قیچی ممکن است به دست‌هایتان آسیب بزند. توجه داشته باشید حین برش کاری قطعات کوچک، ممکن است به هوا پرتاب شوند و لبه تیز آنها به شما آسیب برسانند.



آیا می‌توان از مواد دورریختنی مجدد استفاده کرد؟^۱ یا آنها را بازیابی کرد؟^۲ به عنوان مثال، رنگ‌هایی که برای رنگ‌آمیزی بدن‌های خودرو، ساختمان و... از آنها استفاده می‌شوند. پس از تاریخ انقضایه به عنوان مواد دورریختنی^۳ محسوب می‌شوند که وجود آنها در محیط زیست‌مان می‌تواند آسیب‌های جدی به آب و هوا و خاک برساند. می‌توان این مواد را بازیابی کرد و برای تولید محصولات صنعتی و حتی مواد اولیه خام به کار برد. در کار برش کاری فلزاتی را که به عنوان دورریز قابل استفاده نیستند می‌توان در یک محفظه مخصوص نگهداری کرد و سپس مجددًا از آنها استفاده کرد یا آنها را بازیافت^۴ نمود.

^۱_ Reuse

^۲_ Waste Material


^۳_ Recycling

ارزشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی	برش کاری
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی غیر قابل قبول	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط‌کشی زمان: ۶۰ دقیقه	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	شایستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	توجهات زیستمحیطی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	مدیریت مواد دور ریختنی نگرش
معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

صفکاری ورق

پس از انجام عملیات برش کاری با استفاده از قیچی دستی، معمولاً لبه ورق‌ها دچار پیچیدگی و تابیدگی می‌شود که از عملیات صافکاری برای رفع این عیوب استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱۰ نشان داده شده است، این تابیدگی در جهات عرضی و طولی لبه ورق و همچنین در سطح آن ایجاد می‌گردد. وجود تابیدگی در لبه‌های برش سبب تولید محصول با شکل نامناسب می‌شود.

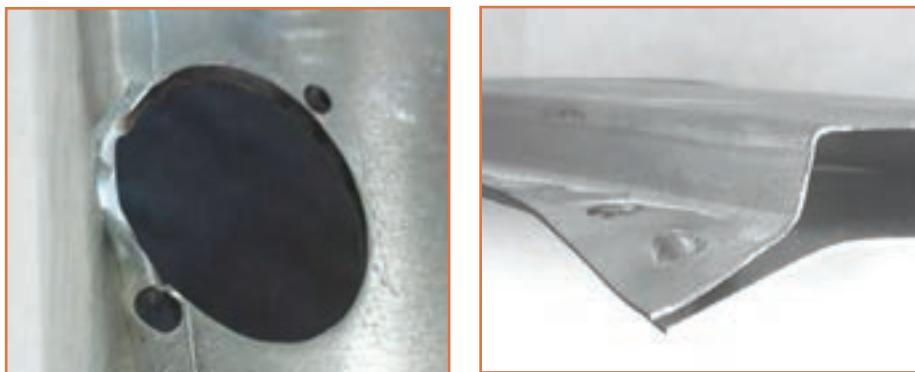

شکل ۱۰ – تابیدگی ورق بعد از برش کاری

بنابراین پس از عملیات برش کاری، ورق را بر روی یک صفحه صاف فلزی یا سندان قرار می‌دهیم و با استفاده از چکش چوبی یا پلاستیکی به آرامی لبه‌ها و سطوح تابیده شده را با ضربه زدن در یک جهت، تاب‌گیری می‌کنیم. در حین عملیات تاب‌گیری می‌بایست به طور مداوم قطعه را کنترل کرده تا ورق به درستی تاب‌گیری شود. جدول ۹ ابزارهای مورد نیاز برای عملیات صافکاری را نشان می‌دهد.

جدول ۹ – ابزارآلات صافکاری

نام ابزار	سندان	چکش	سوهان
کاربرد	قرارگیری قطعه روی آن و کوبیدن آن، آهنگری و صافکاری	صافکاری، کوبیدن قطعات نرم	براده‌برداری و پلیسه‌گیری
تصویر	A blacksmith's anvil with a flat top and a tapered base.	A hammer with a black head and a red handle.	A metal file with a wooden handle.

فعالیت کارگاهی

کار عملی



پلیسه‌گیری و صافکاری ورق، انطباق محصول برش با نقشه

شرح فعالیت: کلیه ابعاد نقشه‌های ۴ تا ۸ (از قبل برش داده‌اید) را مطابق جدول زیر با ابعاد ورق برش داده شده تطبیق دهید. پس از آن جدول زیر را تکمیل کنید. از صاف بودن لبه‌های برش قبل از انطباق اندازه‌ها مطمئن شوید.

جدول ۱۰- کنترل ابعادی

محدوده تولرانس		اختلاف (mm)	اندازه روی ورق برش خورده (mm)	اندازه روی نقشه	بعد ارزیابی شده
داخل محدوده	خارج از محدوده				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ابزارهای مورد نیاز خود را برای کنترل ابعاد در جدول زیر فهرست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

در حین پلیسه‌گیری مراقب لبه‌های تیز ورق باشید، و از دستکش چرمی برای پلیسه‌گیری و صافکارگیری و صافکاری استفاده نمایید.

نکات ایمنی



ارزشیابی تکوینی

مره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	—	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی ابزار: ابزارهای صاف کاری	کنترل نهایی
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی غیرقابل قبول	زمان: ۳۰ دقیقه	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	شاپیستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیست‌محیطی نگرش

معیار: شاپیستگی انجام کار:
 کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی
 کسب حداقل نمره ۲ از بخش شاپیستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش
 کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

واحد یادگیری ۲

شاپیستگی برش کاری با قیچی اهرمی

- ۱ چنانچه توان قیچی دستی برای برش کاری یک ورق کافی نباشد، از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟
- ۲ آیا می‌دانید که از قانون اهرمها به شکل مؤثرتری در برش کاری می‌توان استفاده کرد؟
- ۳ مقدار دورریز ورق در تولید مصنوعات فلزی چه اهمیتی دارد؟

آیا تا
به حال پی
بردهاید

هدف از این واحد شاپیستگی، فرآگیری خواندن ورق‌های فلزی و کاربرد آنها، انواع قیچی‌های اهرمی، نقشه‌های ساده و پیچیده در فرایند ساخت یک برش کاری ورق با قیچی اهرمی و کنترل ابعاد ورق‌ها مصنوع فلزی است، همچنین پیاده‌سازی نقشه پس از برش می‌باشد. برروی ورق‌های فلزی، بررسی دسته‌بندی انواع

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شاپیستگی برش کاری با قیچی اهرمی، هنرجویان قادر به استخراج اطلاعات موردنیاز برای برش کاری، پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی اهرمی خواهند بود.

چگونه می توان ورق های متوسط را با قیچی برش؟



شکل ۱- قیچی اهرمی ساده

همان طور که در بخش قبلی فراگرفتید از قیچی دستی برای برش کاری ورق های نازک تا ضخامت یک میلی متر استفاده می شود. حال این سؤال پیش می آید که اگر ضخامت ورق افزایش یابد چه باید کرد؟

در گذشته برای رفع این محدودیت طول دسته قیچی را افزایش می دادند تا بتوان ورق های ضخیم تر را برش داد. هر چند این کار از نظر اجرایی صحیح نمی باشد و ممکن است به قیچی نیز آسیب برساند.

بنابراین چرا با اضافه کردن طول دسته قیچی می توان ورق های ضخیم تر را با همان قیچی دستی برش داد؟


قیچی اهرمی

قیچی اهرمی برای برش کاری مستقیم و منحنی روی ورق های فلزی با ضخامت بالاتر از حد قیچی دستی به کار می رود، علاوه بر این می توان از این نوع قیچی ها برای برش کاری مقاطع پروفیلی دیگر مانند تسمه، نبشی، سه پری، میل گرد و چهار پهلو نیز استفاده کرد. این روش برش کاری بدون برآده برداری انجام می شود و دور ریز ناچیزی دارد.

دسته بندی قیچی های اهرمی: با توجه به محدودیت ضخامت برش در قیچی های دستی، طراحان و سازندگان ابزار با توجه به قانون اهرم تصمیم گرفته تا نوعی قیچی تولید کرده که دسته قوی تر و بلندی داشته باشد تا بتوانند ضخامت و طول بیشتری را برش کاری کنند. لذا در این بخش به معرفی قیچی های اهرمی و اصول کار آنها خواهیم پرداخت.

فصل اول: برش کاری با قیچی

شکل ۲ دسته‌بندی قیچی‌های اهرمی را براساس کاربرد نشان می‌دهد. به این دسته‌بندی توجه کنید آیا می‌توان به شیوه دیگر این قیچی‌ها را دسته‌بندی کرد؟

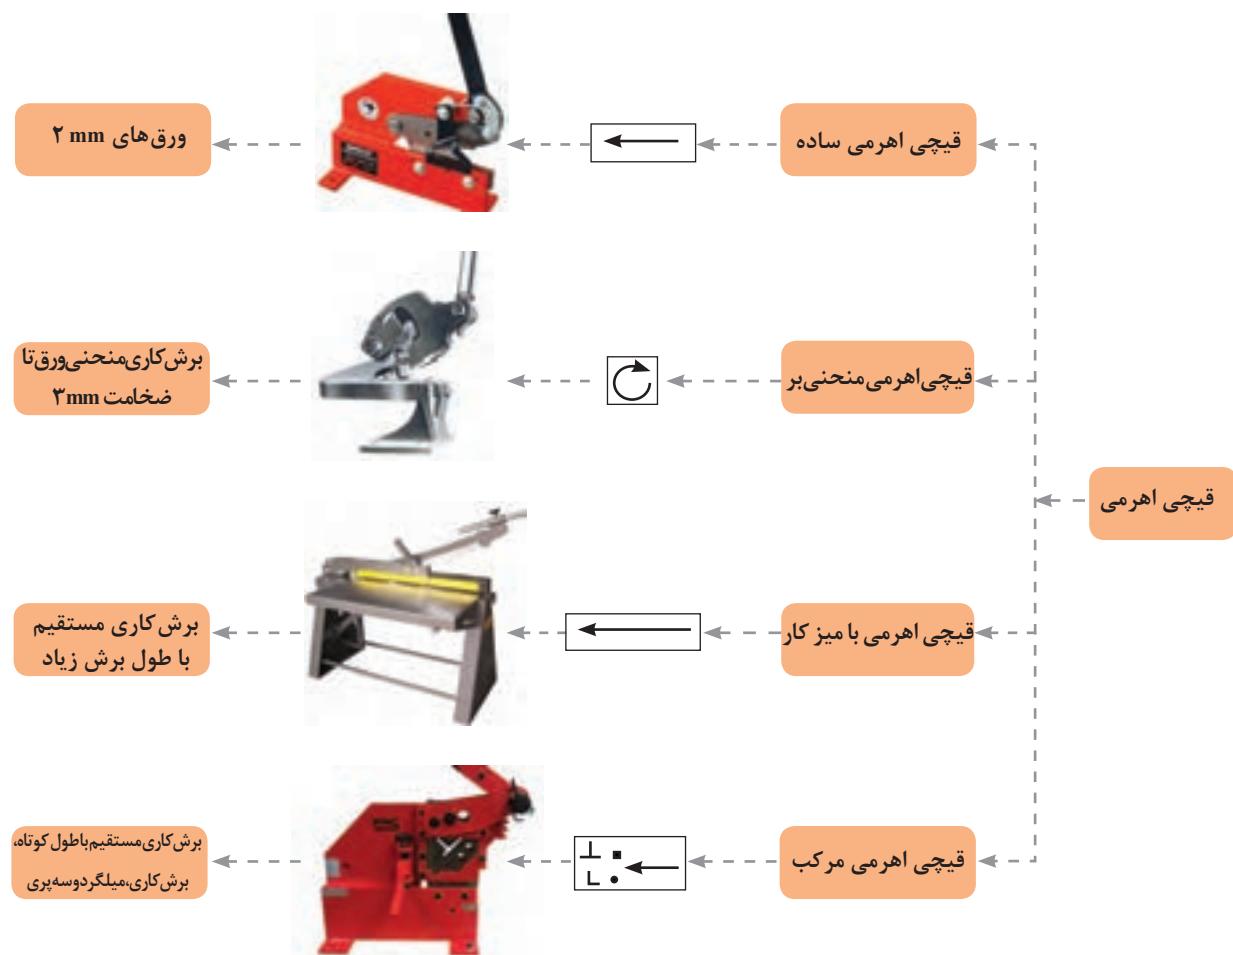

شکل ۲- دسته‌بندی قیچی‌های اهرمی

با توجه به دسته‌بندی قیچی اهرمی یک نوع از این قیچی‌ها را انتخاب کنید و در تحقیقی اینترنتی کاتالوگ آن را بیابید و بررسی نمایید که چه کاربردهایی برای آن وجود دارد؟ (کلید واژه‌های لاتین برای جستجوی اینترنتی شامل: hand lever shearing machine, throatless shearing machine)

جمع‌آوری
اطلاعات



- ۱- با کدام یک از قیچی‌های اصلی که در شکل ۲ نشان داده شده است، می‌توان ورق‌هایی به طول زیاد را به طور مستقیم برش داد؟
- ۲- کدام نوع از قیچی‌های اهرمی برای برش‌هایی به صورت منحنی مناسب‌تر است؟

سؤال



اجزای قیچی اهرمی

شکل ۳ اجزای قیچی اهرمی مرکب را نشان می‌دهد.



شکل ۳- اجزای قیچی اهرمی

فعالیت کارگاهی


کار عملی

پیاده‌سازی نقشه فاق بری با قیچی اهرمی



شرح فعالیت: پس از برش ورق در اندازه مناسب، آن را گونیا کرده و نقشه زیر را بر روی ورق پیاده سازی نموده و میزان دورریز را محاسبه نمایید.

نقشه شماره ۱

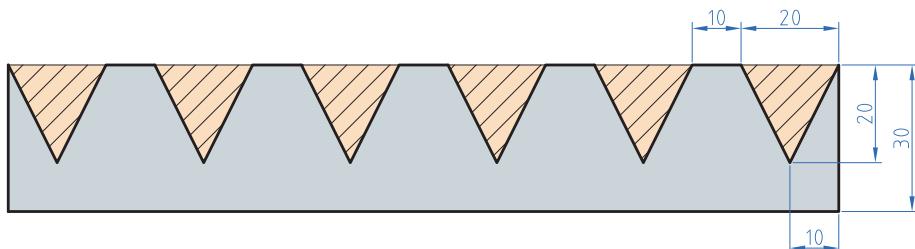

ابزارهای مورد نیاز خود را برای برش کاری ورق در جدول لیست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

نکات ایمنی




در حین حمل ورق‌های فلزی و اندازه‌گذاری و رسمی بر روی آن، از دستکش چرمی و عینک محافظ استفاده کنید. لبه تیز ورق ممکن است به دست‌هایتان آسیب بزند.

ارزشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی	آماده‌سازی
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی غیرقابل قبول	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط‌کشی	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقیق در پیاده‌کردن	شاپیستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دورریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیستمحیطی نگرش
<p>معیار: شایستگی انجام کار:</p> <p>کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی</p> <p>کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش</p> <p>کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار</p>				

پارامترهای برش کاری

پارامترهای مؤثر در برش کاری با قیچی اهرمی را در شکل ۴ مشاهده می‌کنید. با توجه به شکل و با کمک فایل انیمیشن موجود و همچنین با کمک دوستان خود جدول ۱ را تکمیل نمایید.

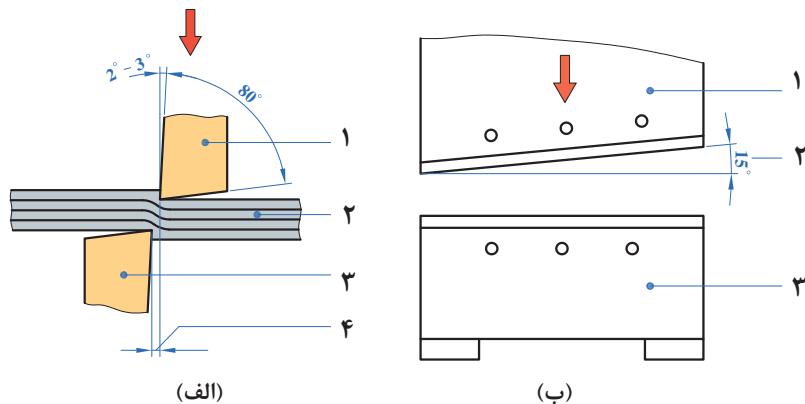

شکل ۴- پارامترهای برش کاری

جدول ۱- پارامترهای برش کاری

محدوده مجاز	پارامتر
	زاویه تیغه نسبت به خط برش (زاویه بین دو تیغه در هنگام برش)
	زاویه گوه (زاویه تیز کردن تیغه)
	میزان لقی (فاصله بین دو تیغه)
	زاویه قطعه با تیغه برش

چرا در قیچی اهرمی نیز همانند قیچی دستی بهترین زاویه تیغه‌ها در هنگام برش ۱۵ درجه می‌باشد؟

چرا تیغه قیچی‌ها را منحنی شکل می‌سازند؟


اکنون با توجه به موارد گفته شده، شرایط دیگری را نیز مورد بررسی قرار دهید: برای برش کاری ورقی به ضخامت $1/8$ میلی‌متر در عرض‌های مشابه و طول‌های بلند، قیچی مناسب را از شکل ۲ انتخاب نمایید و پارامترهای خواسته شده در جدول ۲ را بر روی آن تنظیم نمایید.

جدول ۲- پارامترهای تنظیم شده بر روی قیچی

پارامتر	موارد
	نوع قیچی
	لقی تیغه‌ها


مراحل برش کاری

حصول برش کاری مطلوب با استفاده از قیچی نیازمند اجرای منظم سه مرحله زیر می‌باشد:

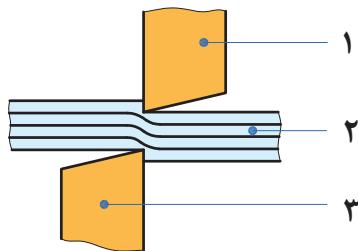


شکل ۵- ایجاد شیار ابتدایی برش در قطعه (مرحله اول)

مرحله اول (اعمال نیرو): پس از پایین آمدن تیغه‌ها و برخورد آن با قطعه، ادامه حرکت نیاز به نیروی بیشتری دارد. با افزایش نیرو، قطعه در بین دو تیغه همانند فنر فشرده می‌شود و در برابر نیرو مقاومت می‌کند. زمانی که نیروی وارد از مقاومت قطعه بیشتر شود، مرحله اول برش کاری که **نفوذ** نامیده می‌شود آغاز می‌گردد.

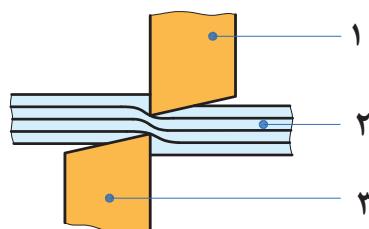

شکل ۶- نفوذ بیشتر تیغه‌ها در قطعه (مرحله دوم)

مرحله دوم (نفوذ): در ادامه برش کاری و با افزایش نیرو، تیغه‌ها بر مقاومت داخلی قطعه غلبه کرده و بیشتر در قطعه فرو می‌روند به این مرحله **برش** گویند.

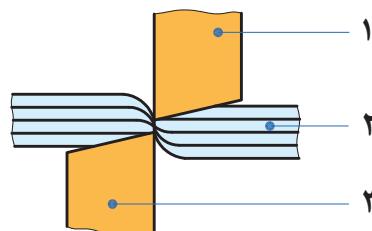

شکل ۷- گسیختگی قطعه در انتهای برش کاری (مرحله سوم)

مرحله سوم (شکست): در انتهای برش کاری با افزایش نیرو، قطعه در بین دو تیغه کاملاً فشرده شده و دیگر تیغه‌ها قادر به نفوذ در آن نخواهند بود. در این مرحله با افزایش نیرو قطعه در بین تیغه‌ها شکسته می‌شود که به این مرحله **شکست** گویند.

در تمامی تصاویر:

- ۱ نشان دهنده تیغه متحرک
- ۲ نشان دهنده قطعه کار
- ۳ نشان دهنده تیغه ثابت

در جدول ۳ با توجه به نوع برش لبه ورق‌ها میزان لقی بین تیغه‌ها را مشخص کنید.

جدول ۳- لبه‌های برش مختلف و دلایل ایجاد لبه‌ها

نوع لبه برش	دلیل ایجاد لبه برش
.....	لقی مناسب بین تیغه‌ها
.....	لقی
.....	لقی
.....	لقی

فعالیت کارگاهی


کار عملی

برش کاری مستقیم با قیچی اهرمی

شرح فعالیت: پس از برش ورق در اندازه مناسب، آن را گونیا کرده و نقشه زیر را بر روی ورق پیاده نمایید.



نقشه شماره ۲

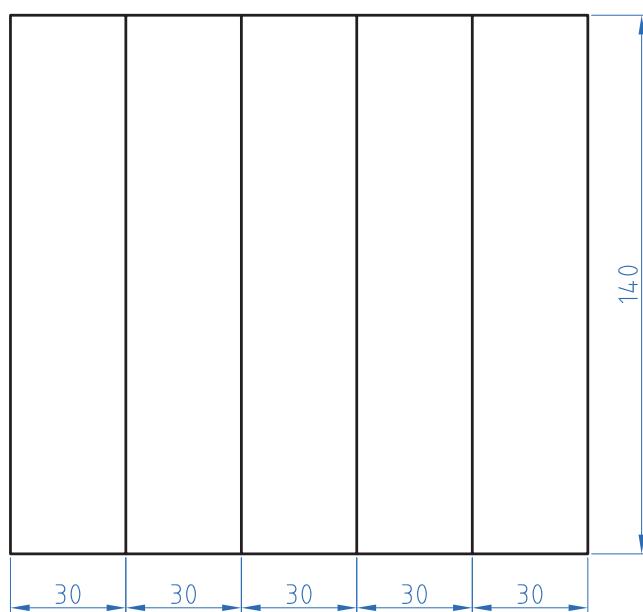


فصل اول: برش کاری با قیچی

ابزارهای مورد نیاز خود را برای برش کاری ورق در جدول فهرست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

نقشه شماره ۳

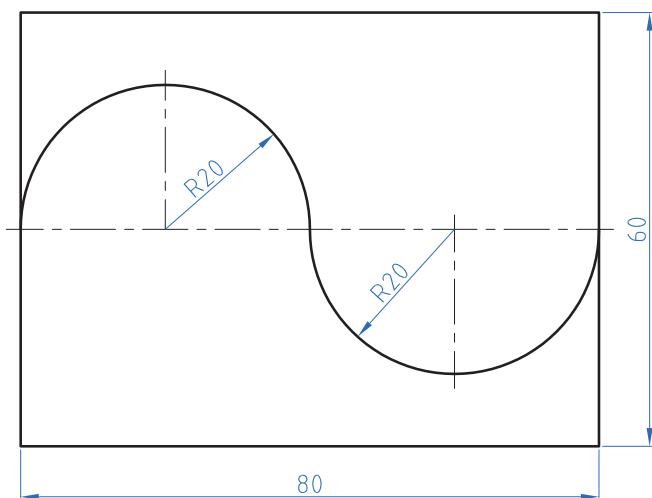


برش کاری منحنی با قیچی اهرمی
منحنی بر



شرح فعالیت: پس از برش ورق در اندازه مناسب، آن را گونیا کرده و نقشه‌های زیر را با دقت بر روی ورق پیاده سازی کرده و سپس آنها را برش کاری و کنترل نمایید.

نقشه شماره ۴

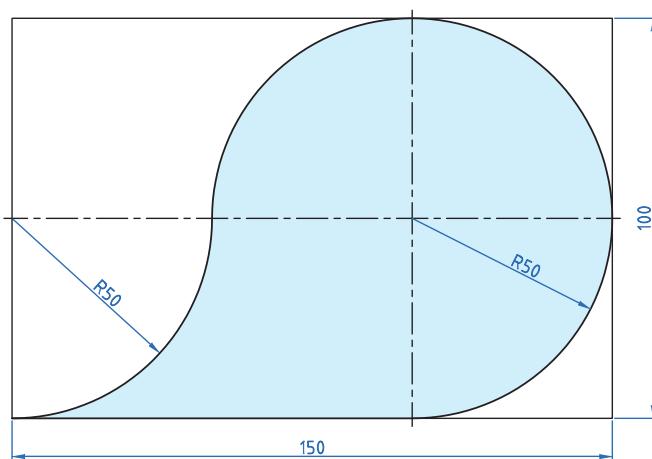

برش کاری منحنی با قیچی اهرمی
منحنی بر



شرح فعالیت: پس از برش ورق در اندازه مناسب، آن را گونیا کرده و نقشه‌های زیر را با دقت بر روی ورق پیاده سازی کرده و سپس آنها را برش کاری و کنترل نمایید.

نکات ایمنی



۳ در هنگام فاق‌بری احتمال پرتاب دورریز وجود دارد و توصیه می‌شود از عینک محافظ استفاده شود.

۴ در هنگام پایین آوردن بازوی قیچی اهرمی مراقب برخورد آن با خود و اطرافیان باشد.

۱ در حین استفاده از قیچی‌های اهرمی و حمل ورق‌های فلزی، از دستکش چرمی و عینک محافظ استفاده کنید. لبه تیز ورق و قیچی ممکن است به دست‌هایتان آسیب بزند.

۲ برای برش کاری از دستکش‌های چرمی، لباس کار و عینک محافظ استفاده کنید.

ارزشیابی تکوینی

مرحله	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی	آماده‌سازی
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی غیر قابل قبول	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط‌کشی	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیست‌محیطی نگرش
معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

ارزشیابی پایانی – برش ورق فولادی با قیچی دستی و اهرمی

شرح کار:

- تمیز کاری سطح ورق
- پیاده کردن نقشه بر روی ورق فلزی
- برش کاری براساس نقشه
- کنترل نهایی

استاندارد عملکرد:

برش ورق های فلزی با قیچی دستی و اهرمی با توجه به نقشه و رعایت الزامات فنی
شاخص ها:

- سطح ورق تمیز و بدون گرد و غبار، بدون زنگ زدگی
- انتقال دقیق ابعاد و اندازه نقشه، خط کشی بر روی ورق طبق نقشه
- برش کاری مطابق نقشه
- تاب گیری، پلیسه گیری و انطباق مخصوص نهایی با نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: محیط کار، انواع قیچی های دستی، خط کش فلزی، سوزن خط کش، گونیا، ورق های فلزی مورد برشکاری، پرگار، میز کار، زاویه سنج، قیچی های اهرمی

ابزار و تجهیزات: دستگاه های برش کاری اهرمی دستی ساده و مرکب (دستی، برقی)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی	۲	
۲	برشکاری	۲	
۳	کنترل نهایی	۲	
۴			
۵			
۶			
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مسئولیت پذیری، سطح ۱، داولطلب شدن برای فعالیت های جدید و خاص، دستکش، لباس کار، دقت در پیاده کردن نقشه روی ورق افزایش بهره وری		۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



فصل ۲

خمکاری



تغییر شکل فلزات به طرح‌های مختلف یکی از مهم‌ترین علم‌های روز دنیاست. به عنوان مثال خودروهایی که بسیاری از شرکت‌های معترض دنیا می‌سازند از لحاظ طرح و شکل با یکدیگر متفاوت هستند، خمکاری یکی از روش‌های تغییر شکل ورق‌های فلزی است که برای ساخت بسیاری از مصنوعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال جعبه‌های کمک‌های اولیه، جعبه ابزار و بدنه خودروها ...

واحد یادگیری ۳

شایستگی خم کاری ورق

آیا تا
به حال پی
برده اید

- ۱ سقف‌های فلزی را چطور به این شکل درمی‌آورند؟
- ۲ جعبه‌های ابزار فلزی چطور ساخته می‌شوند؟
- ۳ چگونه بدن خودروها را به این شکل درمی‌آورند؟
- ۴ چه موادی را می‌توان تغییر شکل داد؟
- ۵ براساس چه ابزاری می‌توان یک مصنوع فلزی ساخت؟

تغییر شکل به شکل مورد نظر درمی‌آوریم. یکی از این روش‌ها، خم کاری است که در ورق کاری کاربرد فراوان داشته و از اهمیت بالایی برخوردار است. در خم کاری قسمتی از ورق تغییر شکل داده می‌شود به طوری که حجم آن تغییر نکند. به عبارت دیگر خم کاری عملی است که در آن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع شان تا حد امکان، با رساندن گرما یا بدون آن، از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر دلخواهی بیاورند. از خم کاری علاوه بر ساخت مصنوعات فلزی، برای افزایش استحکام و سفتی ورق فلزی نیز استفاده می‌شود.


هدف از این شایستگی کسب مهارت و دانش پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق‌های فلزی، تشخیص قابلیت خم کاری مواد مختلف، روش‌های خم کاری ورق، پارامترهای مؤثر در خم کاری، محاسبه طول ورق مورد نیاز برای خم کاری و خم کاری با دست و ماشین می‌باشد. بسیاری از مصنوعات فلزی که در روزمره مشاهده می‌نمایید از ورق‌های فلزی ساخته می‌شوند. مانند صندوق پستی - کابینت‌های فلزی - تابلوی برق - سقف‌های فلزی - بام - جعبه ابزار و غیر از آنها. ابتدا ورق اولیه را براساس نقشه برش می‌دهند و سپس با به کارگیری یکی از روش‌های

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی خم کاری ورق، هنرجویان قادر به استخراج جزئیات و پارامترهای خم کاری از روش نقشه، پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق، محاسبه حد مجاز و تعیین طول اولیه ورق و خم کاری ورق به صورت دستی و ماشینی خواهند بود.

بر چه اساسی می توان ورق را خم نمود؟

شکل ۱ یک ورق فلزی را نشان می دهد که با روش خم کاری شکل داده شده است، همان طور که می بینید پس از تغییر شکل ورق به دو قسمت تقسیم شده است (a) قسمتی از ورق که به سمت بالا خم شده، (b) که ثابت مانده و (c) مقداری از ورق تحت تغییر شکل قرار گرفته است. آیا این مقادیر (a, b, c) به صورت اتفاقی به دست می آیند یا نیاز به محاسبه دارند؟

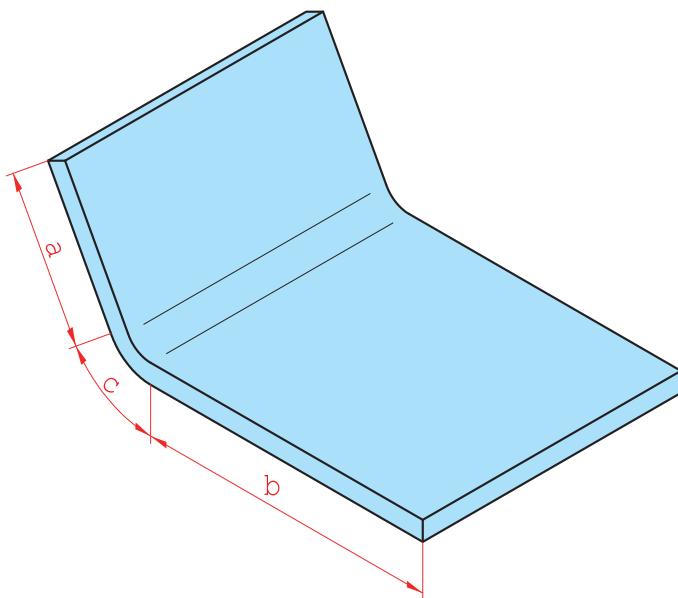

شکل ۱- ورق خم شده با طول های a و b

همان طور که در فصل قبلی آموخته اید، اطلاعات مورد نیاز برای برش کاری ورق های فلزی را از روی نقشه استخراج می کنیم. به همین شکل، برای خم کاری ورق های فلزی نیاز به اطلاعاتی شامل ابعاد و اندازه های مصنوع مورد نظر، طرح و شکل مصنوع و پارامترهای خم کاری داریم که از نقشه می توانیم این اطلاعات را به دست آوریم.

برای خم کاری ورق های فلزی، جهت خم کاری و مقدار تغییر شکل ورق بسیار حائز اهمیت است، و برای تولید یک مصنوع با ابعاد و اندازه دقیق و باکیفیت به علاوه مدیریت مواد اولیه، نیاز به مقادیر دقیق داریم که این مقادیر را می توان از روی نقشه استخراج کرد.

جدول ۱ شیوه استخراج اطلاعات مورد نیاز برای خم کاری ورق های فلزی را نشان می دهد. به مثال زیر توجه کنید؛

فرض کنید بر روی نقشه نوشته شده است: DOWN 90.00 R1.00
مفهوم این پارامترها این می باشد که ورق به سمت بیرون با زاویه ۹۰ درجه و شعاع ۱ میلی متر خم شود. یا اگر داشته باشیم UP 90.00 R 1.00 یعنی؟


جدول ۱- راهنمای خواندن نقشه‌های خم کاری

تصویر ورق خم شده	نقشه	کاربرد	نمایش در نقشه	پارامتر	محل قرارگیری
	 Down 90° R2 Up 90° R2	این پارامتر در نقشه بهتری خم کاری ورق را نشان می‌دهد	به سمت داخل خم شود به سمت بیرون خم شود	DOWN UP	جهت ابتداء از سمت چپ
	 Down 45° R2 Up 90° R2	این پارامتر مقدار تغییر شکل و یا خم شدن ورق در جهت معین را نشان می‌دهد	$\theta = 90, 75, 45$	زاویه	وسط
	 Down 90° R1 Up 90° R4	این پارامتر مقدار خمیدگی و انحنای ناحیه خم را نشان می‌دهد	R	شعاع	انتها

فصل دوم: خم کاری

به عنوان مثال به نقشه زیر نگاه کنید، علائمی که بر روی خطوط خم نشان داده است، همان پارامترهای خم هستند که با استفاده از آنها شما می‌توانید مقدار تغییر شکل را بر روی ورق تعیین کنید.

نقشه شماره ۱

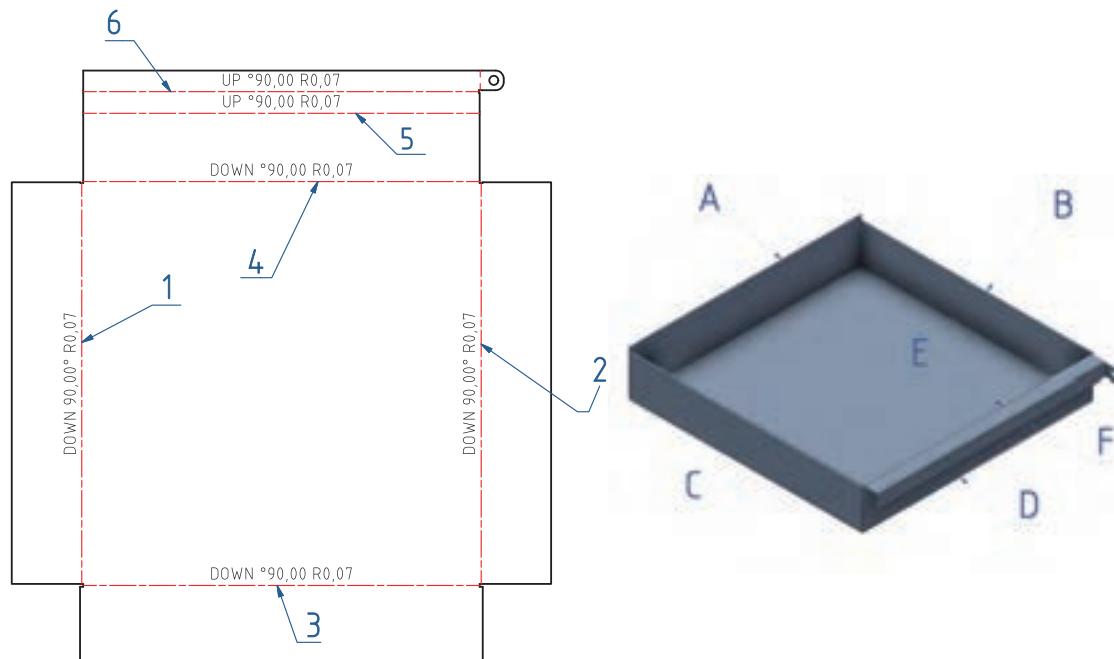

ارتباط بین شماره روی نقشه و حروف روی محصول را پیدا کنید و جدول را تکمیل کنید.

کار عملی




جدول شماره ۲

شماره روی نقشه	حروف روی محصول	جهت	زاویه	شعاع
۳	B	به سمت داخل	۹۰	۰/۷

با توجه به نقشه جدول ۳ را تکمیل کنید، سپس محصول نهایی را تجسم کرده و در کادر مشخص شده رسم کنید. همچنین ماکت محصول نهایی را با مقوا بسازید و به هنرآموز خود ارائه دهید.

جدول شماره ۳

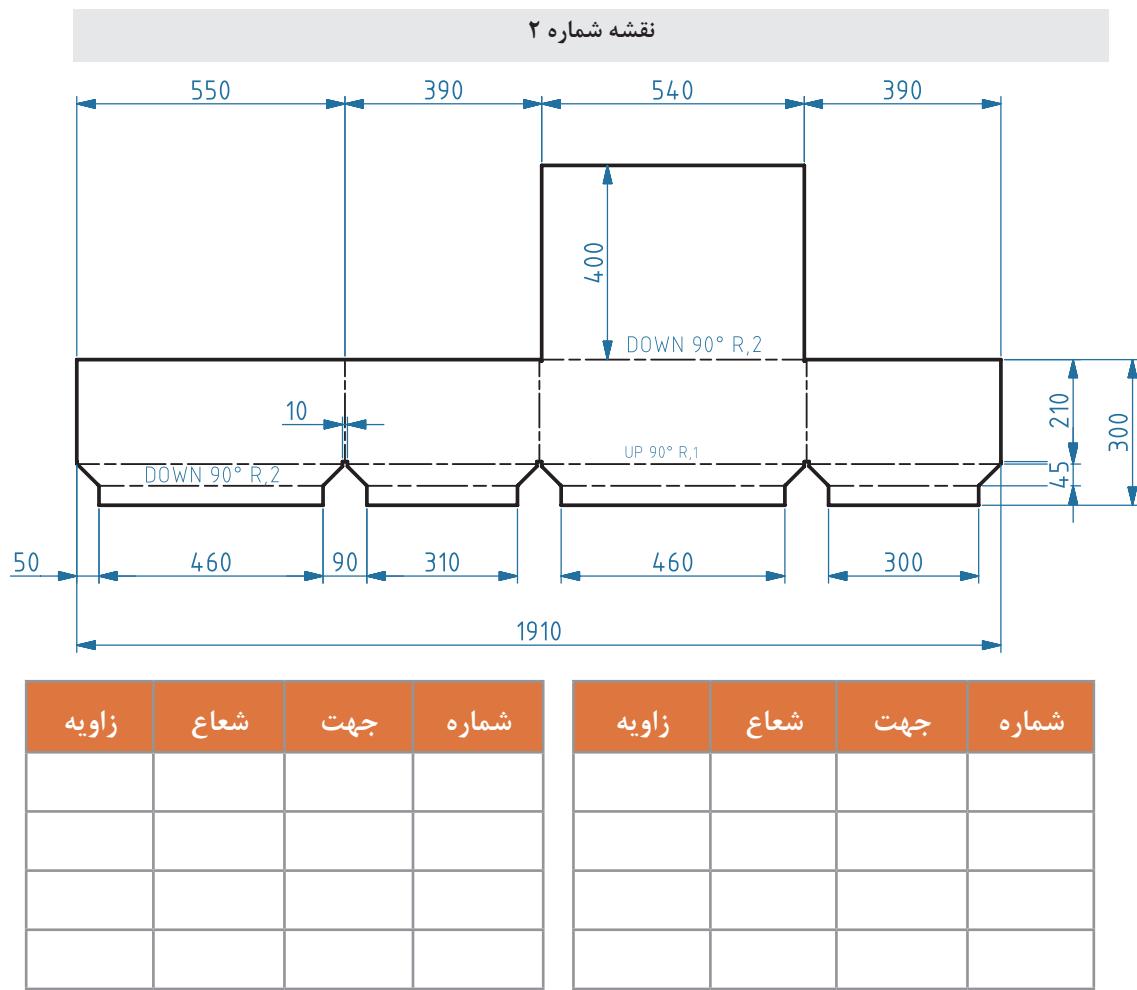

محل رسم شکل محصول نهایی - ماکت محصول را در منزل با مقوا بسازید.



کارگاهی


کار عملی



بیادهسازی نقشه بر روی ورق برای خم کاری

بر روی یک ورق فولادی به ابعاد $88 \times 50 \times 0.5$ mm نقشه شماره ۳ را پیاده کنید.

نقشه شماره ۳

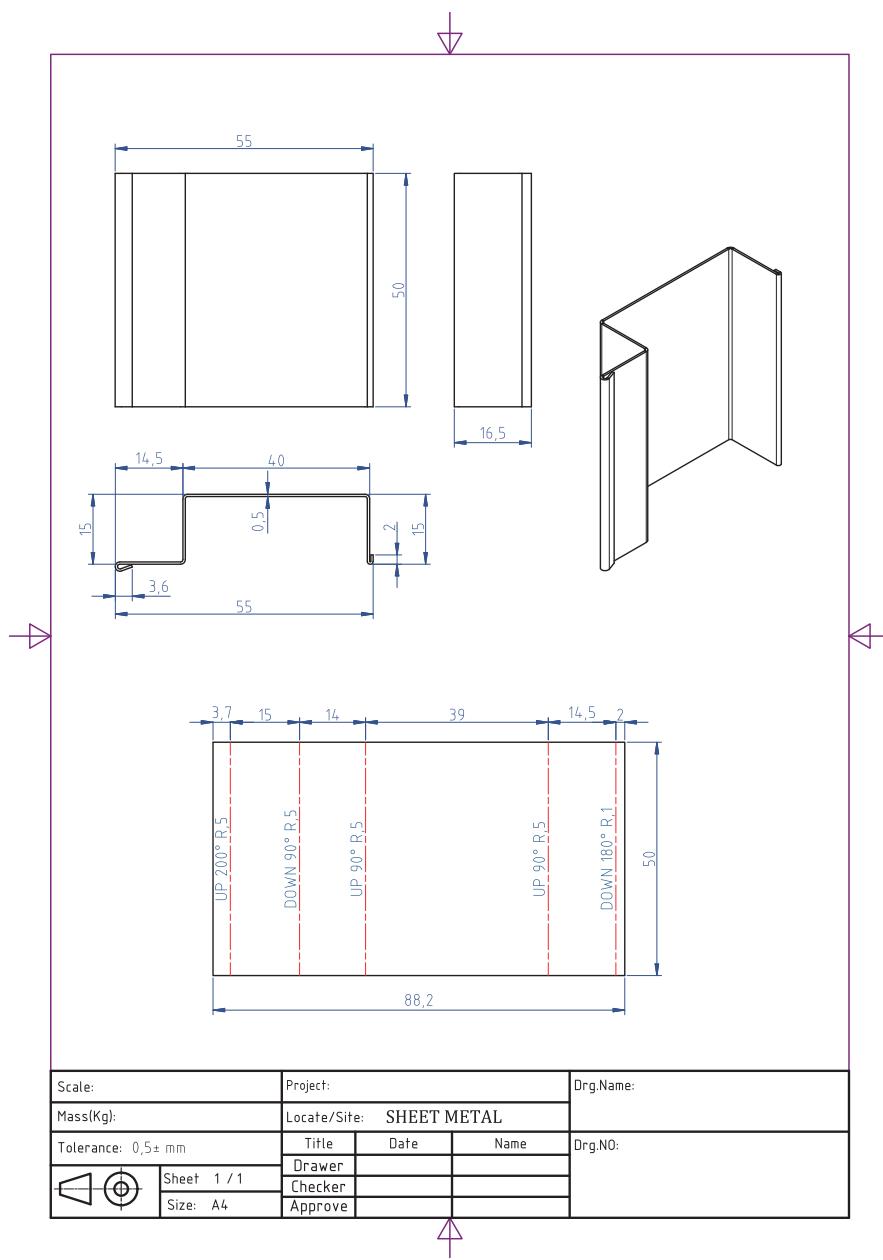




پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق جهت خم کاری

شرح فعالیت: ورق فولادی به ابعاد $80 \times 400 \times 400$ میلی متر انتخاب کنید، سپس نقشه شماره ۴ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید.

نقشه شماره ۴

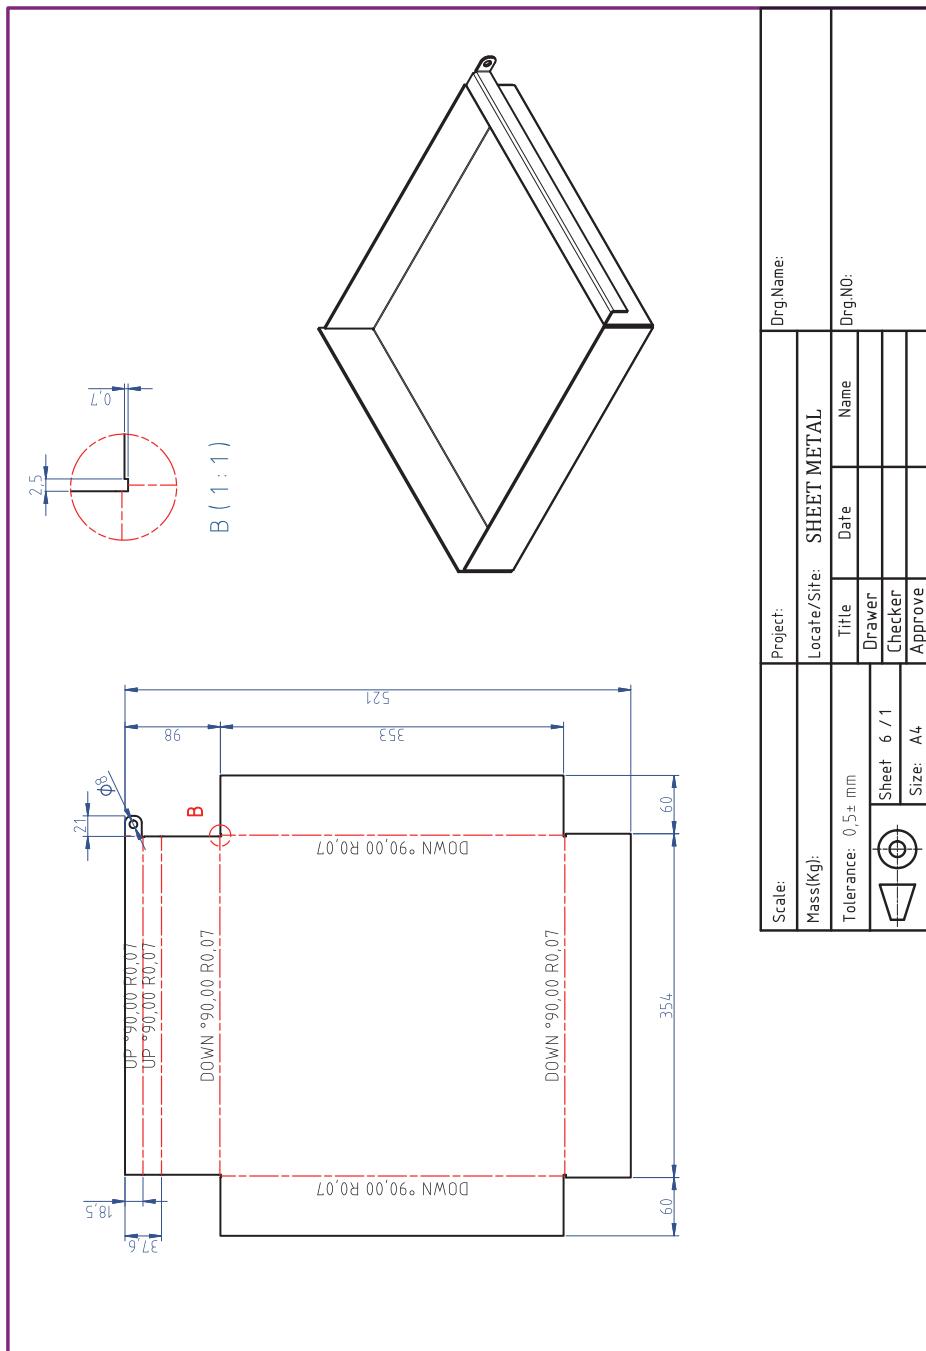


ارزشیابی تکوینی

مراحل کار	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	حداکثر نمره
		بالاتر از انتظار	پیاده‌سازی جزئیات نقشه	۳
آماده‌سازی	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی	قابل قبول	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط کشی براساس نقشه	۲
	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط کشی	غیر قابل قبول	اندازه‌گذاری براساس نقشه	۱
شایستگی‌های غیرفی	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد	بالاتر از انتظار	توجه به همه مواد	۳
ایمنی و بهداشت	دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	قابل قبول	رعايت موارد ايمني	۲
نگرش	توجهات زیست‌محیطی مدیریت مواد دور ریختنی	غیر قابل قبول	عدم رعایت موارد ایمنی	۱

خم کاری ورق

چه تغییراتی بعد از خم کاری در فلز به وجود می‌آید؟ به شکل‌های زیر نگاه کنید، شکل (الف) یک ورق فلزی قبل از خم کاری را نشان می‌دهد و شکل (ب) همان ورق را بعد از خم کاری نشان می‌دهد. بر روی هر دو ورق طول‌هایی با اعداد ۱ و ۲ و ۳ مشخص شده است، به نظر شما چه تفاوتی بین طول‌های مشخص شده قلیل و بعد از خم کاری ایجاد شده است. با این‌باره بحث کنید.

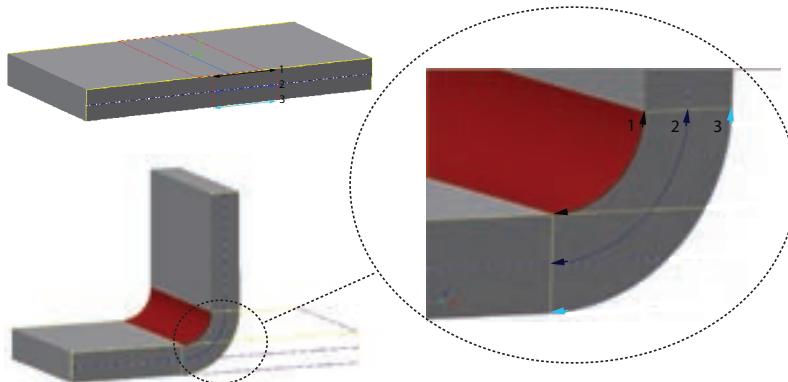

شکل ۲- تغییر شکل ورق بعد از خم کاری

وقتی فلزی در اثر نیروی خم کاری تغییر شکل می‌دهد، در داخل آن تنش ایجاد می‌شود. که در قسمت بیرونی خم به دلیل کشیده شدن فلز در آن ناحیه، تحت تنش کششی است، در حالی که در قسمت داخلی خم تحت تنش فشاری قرار می‌گیرد که این به دلیل فشرده شدن فلز در ناحیه داخلی خم می‌باشد. شکل ۳ این تغییرات را به‌وضوح نشان می‌دهد.



شکل ۳- تغییر شکل ورق بعد از خم کاری

بین این دو ناحیه، ناحیه‌ای قرار دارد که بدون تنش است و در اثر نیروی خم تغییری در آن ایجاد نمی‌شود، به این ناحیه محور خنثی (تار خنثی) می‌گویند. طول تار خنثی در محاسبه طول واقعی ورق بسیار اهمیت دارد.

تأثیر ویژگی مواد در خم کاری: برای ساخت قوطی به صورت شکل مقابل استفاده از کدام ماده زیر امکان‌پذیر است؟ چرا؟

(ورق فلزی، تخته چوبی، صفحه شیشه‌ای)




شکل ۴- قوطی


به طور کلی اجسام در مقابل تغییر شکل مقاومت نشان می‌دهند که به این مقاومت، استحکام گفته می‌شود. مواد با استحکام بالا را سخت‌تر می‌توان تغییر شکل داد. هنگامی که یک ماده را با اعمال نیرو بتوان تغییر شکل داد به آن ماده، نرم و شکل‌پذیر گفته می‌شود. مواد غیرنرم را ترد می‌گویند.

مواد نرم مانند فلزات قابلیت خم کاری بالایی دارند و می‌توان آنها را با نیروی کمی تغییر شکل داد، در حالی که مواد ترد مانند چوب و شیشه را نمی‌توان به راحتی خم کرد. این مواد در هنگام خم کاری دچار شکست می‌شوند. برخی از مواد هستند که بعد از خم کاری به حالت اولیه خود برمی‌گردند، همانند فر. این‌ها هم قابلیت خم کاری خوبی ندارند.

نکته دیگری که در خم کاری مواد اهمیت فراوانی دارد، حالت فنریت مواد می‌باشد. به این معنی که وقتی مواد تحت نیروی خم، تغییر شکل می‌دهند، بعد از برداشتن نیروی خم ممکن است در همان حالت باقی بماند و یا بالعکس در اثر خاصیت فنری که دارند، مقداری به حالت اولیه‌شان برگردند که نتیجه آن کاهش کیفیت ابعادی و ظاهری مصنوع است. لذا برای جلوگیری از مشکل، زاویه خم کاری را همیشه مقداری بیشتر از اندازه واقعی آن در نظر می‌گیرند.

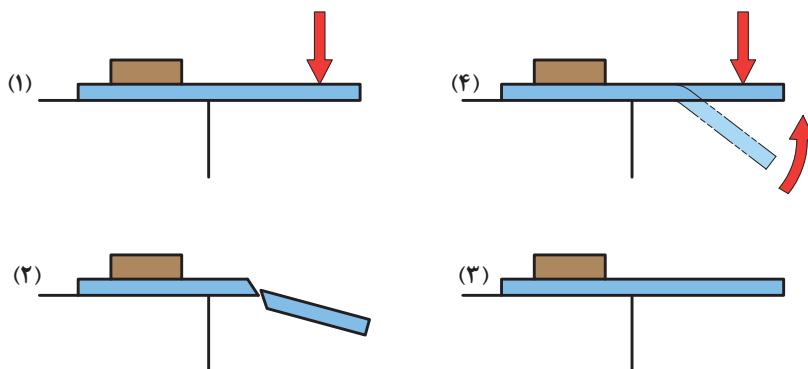

شکل ۵-۱- خم کاری ماده ترد، ۲- شکست ماده ترد، ۳- خم کاری ماده فنری، ۴- برگشت بعد از خم کاری

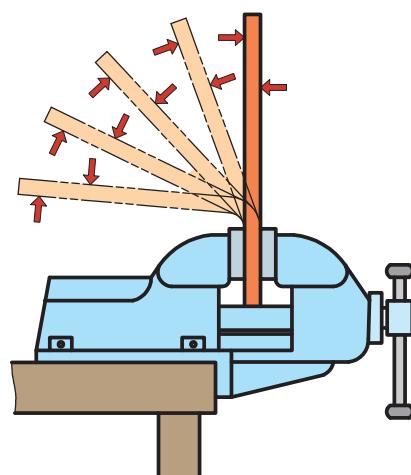


شکل ۶ - برگشت فنری

جدول ۴ برخی از ویژگی‌های ورق‌های فلزی را نشان می‌دهد، با تکمیل جدول تعیین کنید ورق مناسب برای خم کاری چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

جدول ۴

ویژگی مواد	کم	زیاد
استحکام	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تردی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
نرمی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
کشسانی (فریت)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
موسمانی (تغییر شکل دائمی)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شعاع خم (Bend Radius): در خم کاری ورق و لوله‌های فلزی برای جلوگیری از کشیدگی بیش از حد و پارگی در قسمت بیرونی، معمولاً ورق‌ها و لوله‌ها را به صورت منحنی (انحنادار) خم می‌کنند. به شکل‌های زیر نگاه کنید.

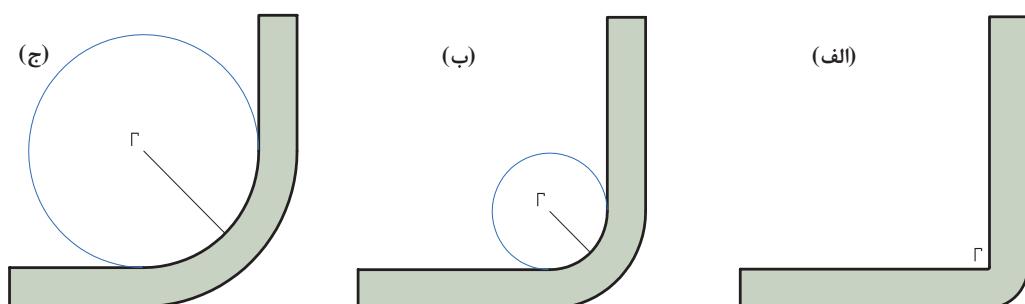

شکل ۷-(الف)شعاع خم کم، (ب) شعاع خم متوسط، (ج) شعاع خم زیاد


شکل (الف) ورق فلزی را نشان می‌دهد که با انحنای بسیار ناچیز خم شده است که این حالت برای ورق‌ها با ضخامت بالا مناسب نمی‌باشد و ممکن است در قسمت بیرونی، ورق دچار پارگی شود. شکل‌های (ب) و (ج) ورق‌هایی را نشان می‌دهند که در ناحیه خم با انحنای مناسب خم شده‌اند. اما ورق (ج) شعاع انحنا بیشتری نسبت به ورق (ب) دارد. به این شعاع انحنا، شعاع خم گفته می‌شود. به عبارت دیگر شعاع قسمتی از قوس دایره که بر روی ورق مماس است شعاع خم گفته می‌شود که اندازه این شعاع برابر با شعاع دایره است. اثر شعاع خم: برای جلوگیری از ایجاد ترک ناشی از خم، شعاع خم کاری باید متناسب با ضخامت ورق انتخاب شود. هرچقدر شعاع خم بیشتر باشد، احتمال تشکیل ترک‌ها در قسمت بیرونی ورق کمتر است. به عبارت دیگر ورق با ضخامت بیشتر شعاع خم بزرگ‌تری نیاز دارد. شعاع خم به شکل و ضخامت قطعه کار و همچنین دمای خم کاری و جنس ورق بستگی دارد.

جدول ۵- حداقل شعاع خم

حداقل شعاع	مواد
۱/۲ - ۰/۸ برابر ضخامت	س
۱/۸ - ۱ برابر ضخامت	برنج
۱ - ۲ برابر ضخامت	روی
۱ - ۳ برابر ضخامت	فولاد


در ستون مواد هر چه به سمت ردیفهای پایین‌تر می‌آییم مقدار حداقل شعاع خم افزایش یافته است؟ چرا و این حداقل شعاع تعیین شده بر چه اساسی است؟

اثر گرما: وقتی قطعه‌ای را تغییر شکل می‌دهید، تنش‌های زیادی در داخل آن ایجاد می‌شود. خصوصاً در قطعات ضخیم با شعاع خم کم، در اثر این تنش‌ها ترک در آنها ایجاد می‌شود. برای جلوگیری از تشکیل ترک در قطعات ضخیم باید آنها را تا درجه سرخ شدگی گرما داد تا مقاومت داخلی آنها کاهش یابد، سپس با یک نیروی معمول خم کاری این قطعات را تغییر شکل داد. البته باید به این نکته توجه کرد که گرم کردن ممکن است منجر به تغییر خواص ماده شود.

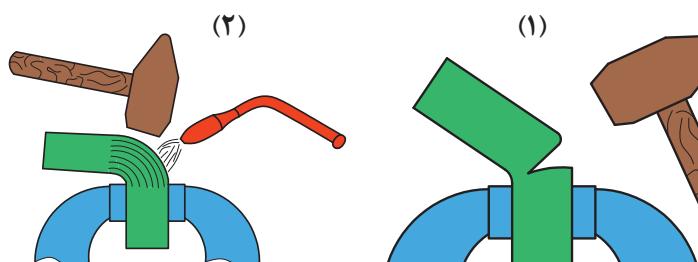

شکل ۸- (۱) خم کاری بدون شعله، (۲) خم کاری ورق ضخیم به کمک شعله

زاویه خم (Bending Radius): به شکل‌های زیر نگاه کنید، چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟

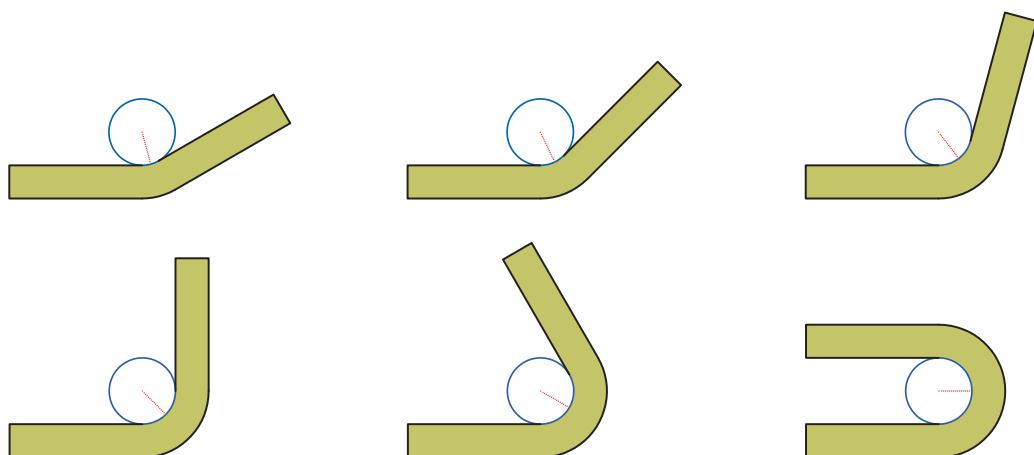

شکل ۹- زاویه خم


- به پرسش‌های زیر پاسخ دهید؛
- سؤال ۱:** به نظر شما اهمیت شعاع خم در ورق‌های نازک بیشتر است یا ضخیم؟ با افزایش ضخامت ورق شعاع خم را زیاد افزایش می‌دهیم یا کاهش؟
- سؤال ۲:** نقش زاویه در خم کاری ورق فلزی چیست؟
- سؤال ۳:** به نظر شما آیا تغییرات زاویه خم بر روی شعاع خم اثری دارد؟

محاسبه طول اولیه ورق

چون در خم کاری، طول ورق مقداری افزایش می‌یابد، بنابراین قبل از خم کردن ورق با درنظر گرفتن اندازه‌هایی که بعد از خم کاری باید داشته باشیم (براساس نقشه)، طول اولیه ورق باید تعیین شود. برای محاسبه طول اولیه ورق به صورت زیر عمل می‌کنیم؛

حالت اول: چنانچه بخواهیم آن را تحت زاویه 90° درجه خم کنیم، در این صورت طول اولیه ورق عبارت‌اند از:

$$L = a + b - A$$

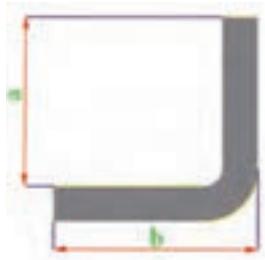


که در این معادله a و b طول‌های خم نشده ورق و A طول قسمت خم شده قطعه کار است که به علت خم شدن آن در محل خم و تبدیل آن به قوس ایجاد می‌شود

$$A = \frac{R}{2} + t$$

که در این معادله R شعاع خم، t ضخامت قطعه کار و A طول قسمت خم شده

شکل ۱۰- زاویه خم

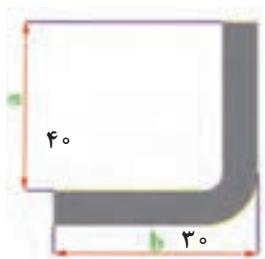


شکل ۱۱- زاویه خم

حالت دوم: اگر ورق تحت زاویه کمتر یا بیشتر از 90° درجه خم شود در این صورت طول اولیه ورق به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$L = a + b + \overline{cd}$$

که در این معادله a و b طول قسمت‌های خم نشده قطعه بر حسب میلی‌متر می‌باشند. cd حد مجاز خم نام دارد، یا به عبارت دیگر طول تار خنثی در قسمت خم شده که این مقدار برابر با فاصله cd در شکل ۵ (طول تار خنثی در ناحیه خم = حد مجاز خم) است. مقدار cd براساس ضخامت ورق، شعاع و زاویه خم محاسبه می‌شود، عبارت‌اند از:

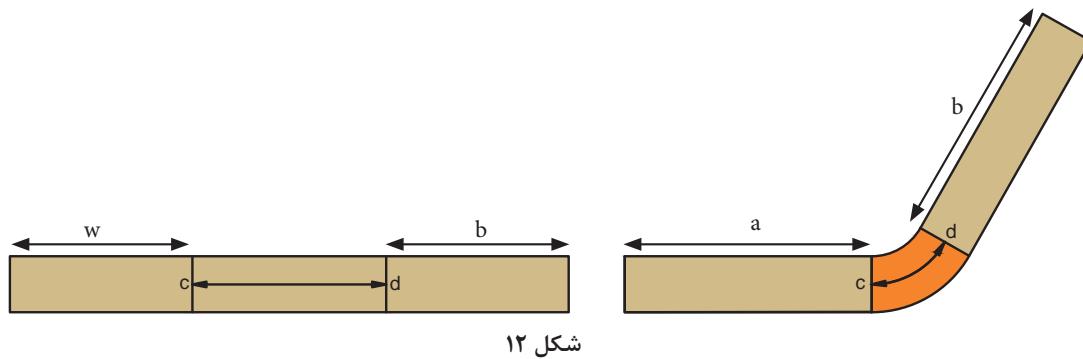

$$\overline{cd} = \pi / 175(R + \frac{t}{2})\theta$$

که در این رابطه R شعاع خم، t ضخامت ورق و θ زاویه خم می‌باشند.

مثال: طول یک ورق فلزی را قبل از خم کردن با درنظر گرفتن ابعاد آن بعد از خم شدن به دست آورید. ابعاد

و اندازه ورق خم شده عبارت اند از:

(اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشد).

$$\theta = 30^\circ, t = 2, R = 3t, b = 40, a = 20$$

$$L = a + b + \overline{cd}$$

$$= 20 + 40 + \pi / 175(6 + \frac{2}{2}) \times 30 = 60 + 3 / 6 = 64 \text{ mm}$$

محاسبه طول ورق قبل از خم کاری را می‌توان با استفاده از جدول راهنمای راحتی انجام داد.

همان‌طور که در حالت دوم بیان شد، برای محاسبه طول ورق قبل از خم کاری از رابطه

استفاده می‌کنیم که مقدار cd برابر $\overline{cd} = \pi / 175(R + \frac{t}{2})\theta$ می‌باشد. اگر به جای ضریب θ را قرار

دهیم، داریم:

نکته



مقدار k را با داشتن ضخامت قطعه کار و شعاع خمش از جدول راهنمای توان به دست آورد. در

کارهای عملی برای محاسبه مقدار طول اولیه ورق با کمک جدول راهنمای توانید ابتدا مقدار فاکتور

ثبت k را محاسبه کرده و سپس طول اولیه ورق مورد نیاز جهت خم کاری را به دست آورید.

برای مثال بالا یک بار دیگر با استفاده از جدول طول قسمت خم شده را به دست آورید.

$$\overline{cd} = K\theta$$


$$\overline{cd} = 0 / 201 \times 137 = 27 / 5$$

$$L = a + b + \overline{cd}$$

$$20 + 40 + 27/5 = 117/5$$

حدوٰل ۶

فصل دوم: خم کاری

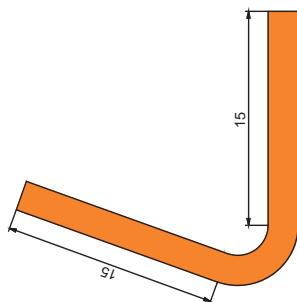

طول اولیه ورق مورد نیاز برای ساخت یک قطعه به شکل طرح زیر را به دست آورید. در صورتی که مقدار زاویه و شعاع مورد نیاز برای خم کاری برای ورق فولادی با ضخامت ۱/۲ میلی‌متر برابر با ۷۰ درجه و ۲ میلی‌متر باشند.


جدول ۷

R	۰/۳	۰/۵	۰/۸	۱	۱/۲	۱/۵	۱/۶	۱/۸	۲	۲/۵	۲/۸	۳	۲/۵	۴	۴/۵	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
t	K																				
۱	۰/۰۲	۰/۰۲۲	۰/۰۲۴	۰/۰۲۶	۰/۰۲۸																
۲	۰/۰۳۸	۰/۰۳۹	۰/۰۴۲	۰/۰۴۴	۰/۰۴۵	۰/۰۴۸	۰/۰۴۹	۰/۰۵۱	۰/۰۵۲	۰/۰۵۷	۰/۰۵۹										
۳	۰/۰۵۵	۰/۰۵۷	۰/۰۴۲	۰/۰۶۱	۰/۰۶۳	۰/۰۶۵	۰/۰۶۶	۰/۰۶۸	۰/۰۷۰	۰/۰۷۴	۰/۰۷۷	۰/۰۷۹	۰/۰۸۲								
۴	۰/۰۷۲	۰/۰۷۴	۰/۰۵۹	۰/۰۷۹	۰/۰۸۰	۰/۰۸۳	۰/۰۸۴	۰/۰۸۶	۰/۰۸۷	۰/۰۹۲	۰/۰۹۴	۰/۰۹۶	۰/۱۰۰	۰/۱۰۵	۰/۱۰۶						
۵	۰/۰۹۰	۰/۰۹۲	۰/۰۷۷	۰/۰۹۶	۰/۰۹۸	۰/۱۰۰	۰/۱۰۱	۰/۱۰۳	۰/۱۰۵	۰/۱۰۹	۰/۱۱۲	۰/۱۱۳	۰/۱۱۸	۰/۱۲۲	۰/۱۲۷	۰/۱۲۷	۰/۱۲۱				
۶	۰/۱۰۷	۰/۱۰۹	۰/۰۹۴	۰/۱۱۳	۰/۱۱۵	۰/۱۱۸	۰/۱۱۹	۰/۱۲۰	۰/۱۲۲	۰/۱۲۷	۰/۱۲۸	۰/۱۲۱	۰/۱۲۵	۰/۱۴۰	۰/۱۴۴	۰/۱۴۸	۰/۱۵۷				
۷	۰/۱۲۵	۰/۱۲۷	۰/۱۱۲	۰/۱۲۱	۰/۱۲۳	۰/۱۲۵	۰/۱۲۶	۰/۱۲۸	۰/۱۳۰	۰/۱۴۰	۰/۱۴۴	۰/۱۴۷	۰/۱۴۸	۰/۱۵۳	۰/۱۵۷	۰/۱۶۱	۰/۱۶۸	۰/۱۷۵	۰/۱۸۳		
۸	۰/۱۴۲	۰/۱۴۴	۰/۱۲۹	۰/۱۴۸	۰/۱۵۰	۰/۱۵۳	۰/۱۵۴	۰/۱۵۵	۰/۱۵۷	۰/۱۶۱	۰/۱۶۴	۰/۱۶۶	۰/۱۷۰	۰/۱۷۵	۰/۱۷۹	۰/۱۸۳	۰/۱۹۲	۰/۲۰۱	۰/۲۰۹		
۹	۰/۱۶۰	۰/۱۶۱	۰/۱۴۷	۰/۱۶۶	۰/۱۶۸	۰/۱۷۰	۰/۱۷۱	۰/۱۷۳	۰/۱۷۵	۰/۱۷۹	۰/۱۸۲	۰/۱۸۳	۰/۱۸۸	۰/۱۹۲	۰/۱۹۶	۰/۲۰۱	۰/۲۰۹	۰/۲۱۸	۰/۲۲۷	۰/۲۳۶	
۱۰	۰/۱۷۷	۰/۱۷۹	۰/۱۶۴	۰/۱۸۳	۰/۱۸۵	۰/۱۸۸	۰/۱۸۸	۰/۱۹۰	۰/۱۹۲	۰/۱۹۶	۰/۱۹۹	۰/۲۰۱	۰/۲۰۵	۰/۲۰۹	۰/۲۱۴	۰/۲۱۸	۰/۲۲۷	۰/۲۳۶	۰/۲۴۴	۰/۲۵۳	۰/۲۶۲
۱۱	۰/۱۹۵	۰/۱۹۶	۰/۱۸۲	۰/۲۰۱	۰/۲۰۲	۰/۲۰۶	۰/۲۰۶	۰/۲۰۸	۰/۲۱۰	۰/۲۱۴	۰/۲۱۶	۰/۲۱۸	۰/۲۲۲	۰/۲۲۷	۰/۲۲۱	۰/۲۲۶	۰/۲۳۱	۰/۲۴۲	۰/۲۵۲	۰/۲۷۹	
۱۲	۰/۲۱۲	۰/۲۱۴	۰/۱۹۹	۰/۲۱۸	۰/۲۲۰	۰/۲۲۲	۰/۲۲۳	۰/۲۲۵	۰/۲۲۷	۰/۲۲۱	۰/۲۲۴	۰/۲۲۶	۰/۲۲۸	۰/۲۳۰	۰/۲۴۴	۰/۲۴۹	۰/۲۵۲	۰/۲۶۲	۰/۲۷۱	۰/۲۸۷	۰/۲۹۷
۱۳	۰/۲۳۰	۰/۲۳۱	۰/۲۱۶	۰/۲۲۶	۰/۲۲۷	۰/۲۴۰	۰/۲۴۱	۰/۲۴۳	۰/۲۴۴	۰/۲۴۹	۰/۲۵۱	۰/۲۵۳	۰/۲۵۷	۰/۲۶۰	۰/۲۶۶	۰/۲۷۱	۰/۲۷۹	۰/۲۸۸	۰/۲۹۷	۰/۳۰۵	۰/۳۱۴
۱۴	۰/۲۴۷	۰/۲۴۹	۰/۲۲۴	۰/۲۴۲	۰/۲۵۰	۰/۲۵۷	۰/۲۵۸	۰/۲۶۰	۰/۲۶۲	۰/۲۶۶	۰/۲۶۹	۰/۲۷۱	۰/۲۷۵	۰/۲۸۰	۰/۲۸۴	۰/۲۸۷	۰/۲۹۷	۰/۳۰۵	۰/۳۱۴	۰/۳۲۲	
۱۵	۰/۲۶۴	۰/۲۶۶	۰/۲۰۱	۰/۲۷۱	۰/۲۷۷	۰/۲۷۵	۰/۲۷۶	۰/۲۷۸	۰/۲۷۹	۰/۲۸۰	۰/۲۸۴	۰/۲۸۸	۰/۲۹۲	۰/۲۹۷	۰/۳۰۱	۰/۳۰۵	۰/۳۱۴	۰/۳۲۲	۰/۳۴۰	۰/۳۴۹	
۱۶	۰/۲۸۲	۰/۲۸۴	۰/۲۸۶	۰/۲۸۸	۰/۲۹۰	۰/۲۹۲	۰/۲۹۳	۰/۲۹۵	۰/۲۹۷	۰/۲۹۱	۰/۲۹۳	۰/۲۹۵	۰/۲۹۷	۰/۲۹۹	۰/۳۰۱	۰/۳۰۵	۰/۳۱۴	۰/۳۲۰	۰/۳۴۹	۰/۳۶۷	
۱۷	۰/۲۹۹	۰/۳۰۱	۰/۲۴۳	۰/۳۰۵	۰/۲۷۷	۰/۲۹۰	۰/۲۹۱	۰/۲۹۲	۰/۲۹۴	۰/۲۹۶	۰/۲۹۸	۰/۲۹۹	۰/۲۹۹	۰/۲۹۹	۰/۳۰۱	۰/۳۰۵	۰/۳۱۴	۰/۳۴۷	۰/۳۵۷	۰/۳۸۴	
۱۸	۰/۳۱۷	۰/۳۱۹	۰/۲۳۱	۰/۲۳۲	۰/۲۳۵	۰/۲۳۷	۰/۲۳۸	۰/۲۳۹	۰/۲۳۹	۰/۲۳۹	۰/۲۴۰	۰/۲۴۰	۰/۲۴۰	۰/۲۴۰	۰/۲۴۰	۰/۲۴۰	۰/۲۴۷	۰/۲۵۰	۰/۲۸۴	۰/۳۰۳	
۱۹	۰/۳۳۰	۰/۳۳۶	۰/۲۲۹	۰/۳۴۰	۰/۳۴۲	۰/۳۴۵	۰/۳۴۶	۰/۳۴۷	۰/۳۴۹	۰/۳۵۲	۰/۳۵۵	۰/۳۵۸	۰/۳۶۲	۰/۳۶۷	۰/۳۷۱	۰/۳۷۵	۰/۳۸۴	۰/۳۹۳	۰/۴۰۱	۰/۴۱۹	
۲۰	۰/۳۵۲	۰/۳۵۳	۰/۲۰۵	۰/۳۵۰	۰/۳۵۸	۰/۳۶۰	۰/۳۶۲	۰/۳۶۵	۰/۳۶۷	۰/۳۷۱	۰/۳۷۵	۰/۳۷۵	۰/۳۷۸	۰/۳۸۰	۰/۳۸۸	۰/۳۹۳	۰/۴۰۱	۰/۴۱۹	۰/۴۲۸	۰/۴۳۶	
۲۱	۰/۳۶۹	۰/۳۷۱	۰/۲۷۲	۰/۳۷۳	۰/۳۷۵	۰/۳۷۷	۰/۳۷۸	۰/۳۷۸	۰/۳۷۸	۰/۳۷۹	۰/۳۹۱	۰/۳۹۳	۰/۳۹۷	۰/۴۰۱	۰/۴۰۶	۰/۴۱۰	۰/۴۱۹	۰/۴۲۸	۰/۴۳۶	۰/۴۵۴	
۲۲	۰/۳۸۷	۰/۳۸۸	۰/۲۰۸	۰/۳۷۸	۰/۳۹۳	۰/۳۹۴	۰/۳۹۷	۰/۳۹۸	۰/۴۰۰	۰/۴۰۱	۰/۴۰۶	۰/۴۰۸	۰/۴۱۲	۰/۴۱۳	۰/۴۱۸	۰/۴۲۳	۰/۴۲۶	۰/۴۳۵	۰/۴۴۳	۰/۴۷۱	
۲۳	۰/۴۰۴	۰/۴۰۶	۰/۴۲۶	۰/۴۱۰	۰/۴۱۲	۰/۴۱۵	۰/۴۱۵	۰/۴۱۷	۰/۴۱۹	۰/۴۲۲	۰/۴۲۶	۰/۴۲۸	۰/۴۲۲	۰/۴۲۶	۰/۴۲۸	۰/۴۳۴	۰/۴۴۵	۰/۴۵۴	۰/۴۶۳	۰/۴۷۱	
۲۴	۰/۴۲۱	۰/۴۲۳	۰/۴۲۳	۰/۴۲۸	۰/۴۲۸	۰/۴۲۹	۰/۴۲۹	۰/۴۳۰	۰/۴۳۵	۰/۴۴۱	۰/۴۴۳	۰/۴۴۵	۰/۴۴۹	۰/۴۵۰	۰/۴۵۸	۰/۴۶۳	۰/۴۷۱	۰/۴۷۶	۰/۴۸۰	۰/۴۸۷	
۲۵	۰/۴۴۹	۰/۴۴۱	۰/۴۶۱	۰/۴۴۵	۰/۴۴۷	۰/۴۴۸	۰/۴۵۰	۰/۴۵۲	۰/۴۵۴	۰/۴۵۸	۰/۴۶۱	۰/۴۶۳	۰/۴۶۷	۰/۴۷۱۴	۰/۴۷۵	۰/۴۷۸	۰/۴۸۰	۰/۴۸۹	۰/۴۹۷	۰/۵۰۶	
۲۶	۰/۴۵۴	۰/۴۵۸	۰/۴۵۸	۰/۴۶۳	۰/۴۶۴	۰/۴۶۷	۰/۴۶۸	۰/۴۶۸	۰/۴۷۱	۰/۴۷۶	۰/۴۷۸	۰/۴۸۰	۰/۴۸۴	۰/۴۸۹	۰/۴۹۳	۰/۴۹۷	۰/۵۰۵	۰/۵۱۵	۰/۵۲۴	۰/۵۲۲	
۲۷	۰/۴۷۴	۰/۴۷۸	۰/۴۷۸	۰/۴۸۰	۰/۴۸۲	۰/۴۸۴	۰/۴۸۵	۰/۴۸۷	۰/۴۸۸	۰/۴۹۸	۰/۴۹۶	۰/۴۹۷	۰/۵۰۲	۰/۵۰۶	۰/۵۱۱	۰/۵۱۵	۰/۵۲۴	۰/۵۲۲	۰/۵۴۱	۰/۵۵۰	
۲۸	۰/۴۹۱	۰/۴۹۳	۰/۴۹۶	۰/۴۹۷	۰/۴۹۹	۰/۵۰۲	۰/۵۰۳	۰/۵۰۴	۰/۵۱۱	۰/۵۱۳	۰/۵۱۵	۰/۵۱۹	۰/۵۲۴	۰/۵۲۸	۰/۵۳۲	۰/۵۴۰	۰/۵۴۵	۰/۵۵۰	۰/۵۵۷	۰/۵۷۶	
۲۹	۰/۵۰۹	۰/۵۱۱	۰/۵۱۳	۰/۵۱۵	۰/۵۱۷	۰/۵۱۹	۰/۵۲۰	۰/۵۲۲	۰/۵۲۴	۰/۵۲۸	۰/۵۳۱	۰/۵۳۲	۰/۵۴۰	۰/۵۴۵	۰/۵۵۰	۰/۵۵۴	۰/۵۵۹	۰/۵۶۷	۰/۵۷۶	۰/۵۸۵	
۳۰	۰/۵۲۶	۰/۵۲۸	۰/۵۲۸	۰/۵۲۲	۰/۵۲۴	۰/۵۲۷	۰/۵۲۸	۰/۵۲۹	۰/۵۴۱	۰/۵۴۵	۰/۵۴۸	۰/۵۵۰	۰/۵۵۴	۰/۵۵۹	۰/۵۶۳	۰/۵۷۶	۰/۵۷۶	۰/۵۸۰	۰/۵۹۲	۰/۶۱۷	

چگونه می‌توان حد مجاز خم را به کمک نرم افزار محاسبه کرد؟

برای محاسبه مقدار حد مجاز خم کاری می‌توان از سایت‌های اینترنتی به صورت آنلاین نیز استفاده کرد. برای محاسبه این مقدار، ابتدا این آدرس را در مرورگر خود وارد کنید (<http://sheetmetal/me/formulas-and-functions/bend-allowance>) می‌توانید از سایت‌های مشابه نیز استفاده کنید.

در ادامه با توجه به شکل زیر مقدار حد مجاز را محاسبه می‌کنید، به طوری که در مرحله ۱ مقدار ضخامت ورق، مرحله ۲ زاویه خم، مرحله ۳ شعاع خم و در مرحله ۴ مقدار فاکتور K را در قسمت مورد نظر وارد می‌کنید، در نهایت در مرحله ۵ با فشردن کلید calculate، مقدار حد مجاز محاسبه می‌شود که در مرحله ۶ نشان داده شده است.

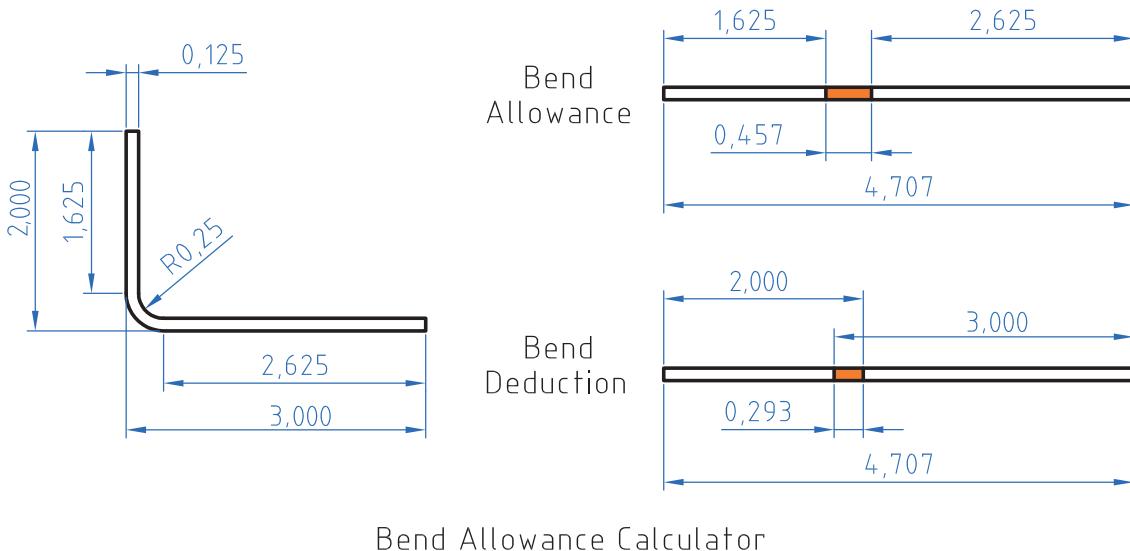


Bend Allowance Calculator

ضخامت مواد	Material Thickness:	مرحله ۱
زاویه خم	Bend Angle:	مرحله ۲
شعاع داخلی	Inside Rodius:	مرحله ۳
فاکتور K	K Factor:	مرحله ۴
محاسبه کردن	Calculate:	مرحله ۶
حد مجاز	Bend Allowance:	مرحله ۵


شکل ۱۳-مراحل محاسبه حد مجاز خم

روش‌های خم کاری ورق

روش‌های خم کاری ورق را به طور کلی به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم می‌کنند. شکل ۱۴ به نظر شما این گروه بندی بر چه اساسی است و تفاوت بین این خم کن‌ها در چیست؟

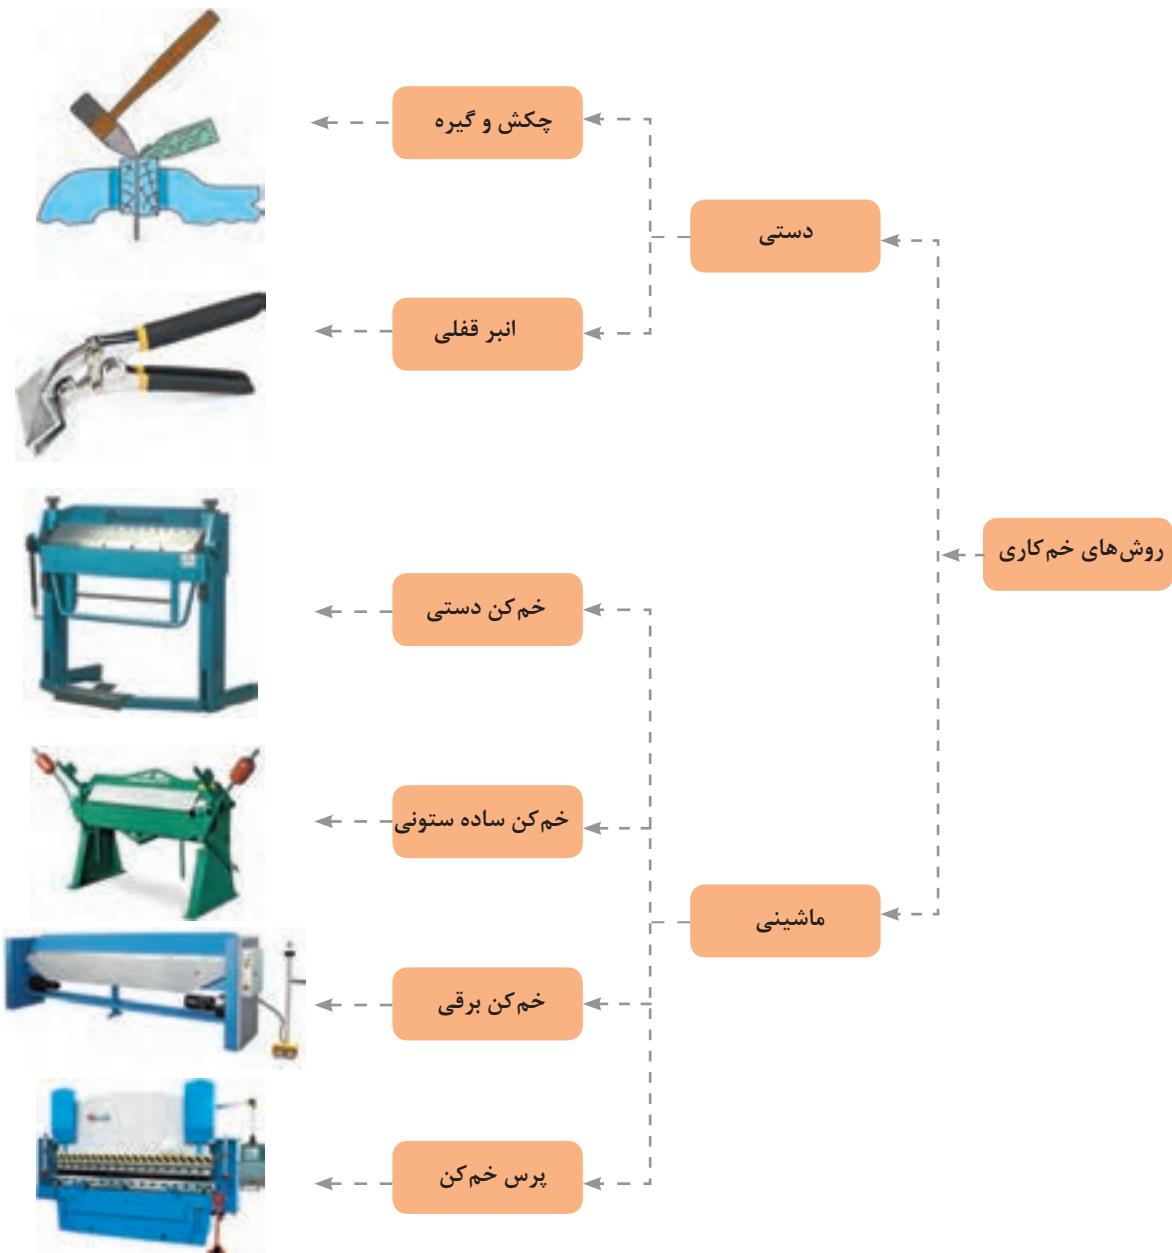


شکل ۱۴- دسته‌بندی خم کن‌های دستی و ماشینی

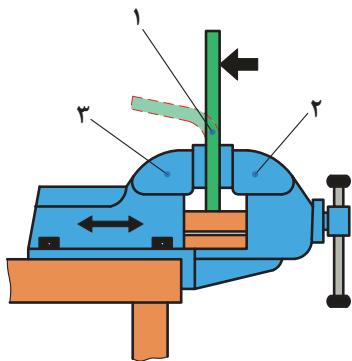


خم کاری به صورت دستی و ماشینی می باشد:
براساس شکل خم، ضخامت ورق و ابزار آلات و دستگاههای موجود، از روش های خم کاری دستی و ماشینی در حالت سرد و گرم استفاده می کنند. در روش خم کاری دستی با گیره و چکش، ابتدا ورق فلزی را بر روی گیره ثابت کرده و سپس توسط چکش مستقیماً در خلاف جهت فک ثابت کننده در طول خم کاری ضربه می زنیم تا ورق خم شود.

شکل ۱۵-۱-ورق ثابت شده، ۲-فک متحرک گیره،
۳-فک ثابت گیره

ورق های نازک با طول زیاد با لبه های خم کاری کوتاه را می توان به کمک دست یا با پلیت های میانی خم کرد. به طوری که ابتدا با دست تا حدودی ورق را خم کنید و سپس در انتهایها با ضربه های آرام چکش ورق را به شکل دلخواه در بیاورید.

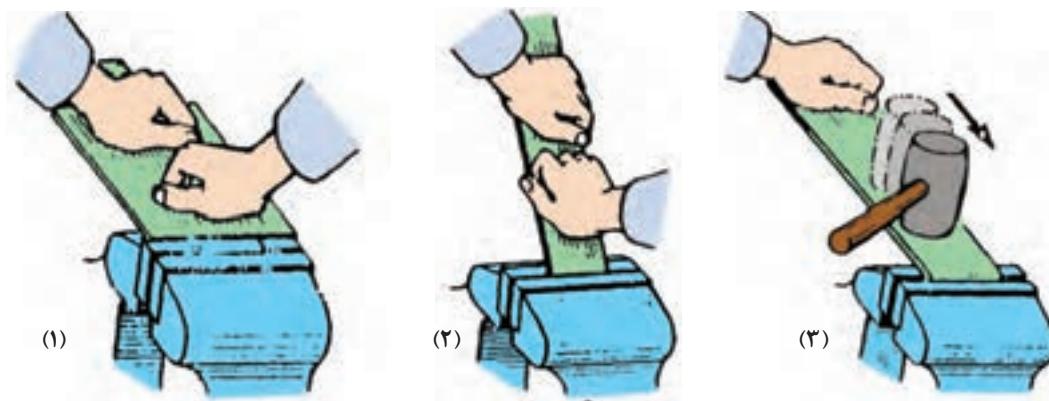

شکل ۱۶- مرحله ۱- خم کاری دست، مرحله ۲- خم کاری با پلیت، مرحله پایانی خم کاری با چکش

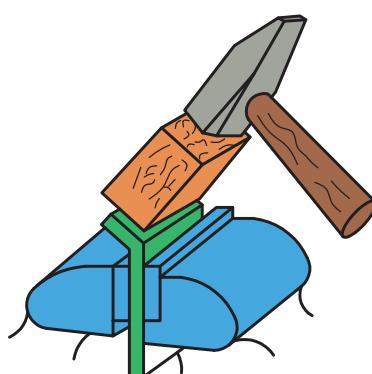


علت به کارگیری قطعه چوب برای خم کاری ورق نشان داده شده چیست؟

شکل ۱۷- روش صحیح ضربه زدن با چکش

ورق‌های فلزی ضخیم با لبه‌های خم کوتاه را می‌توانید به کمک چکش روی گیره خم کنید. با این حال، برای خم کاری ورق‌های سخت و شکننده، حداقل شعاع خم $2/5$ برابر ضخامت ورق برای جلوگیری از شکست در ناحیه خم باید در نظر گرفت.

برای دستیابی به حداقل شعاع درنظر گرفته در حین خم کاری، از پلیت‌های میانی یا قالب مناسب استفاده کنید.

نکته

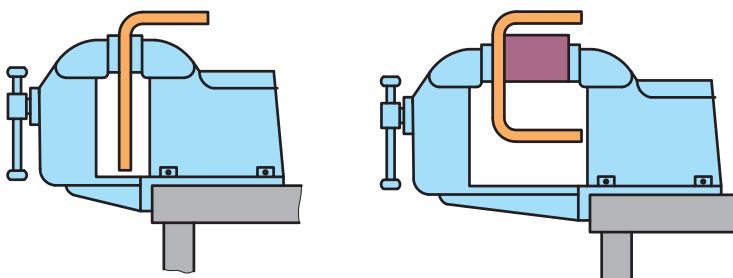

شکل ۱۸-۱- خم کاری یک لبه، ۲- خم کاری دو لبه با پلیت میانی



شکل ۱۹- خم کاری ورق با انبرقفلی

ورق‌های فلزی با ضخامت بالاتر از 0.8 میلی‌متر را هم می‌توانید با نیروی دست‌هایتان خم کنید، ولی باید ابتدا ورق را در ناحیه خم گرم کنید و سپس آن را خم کنید. همچنین برای خم کاری بخش‌های کوچک ورق‌های فلزی سخت از انبر قفلی استفاده می‌کنند. در این روش هم می‌توانید از گیره و هم از نیروی دست تان برای خم کاری ورق استفاده کنید.

نکته




شکل ۱۹ خم کاری یک ورق از جنس برنج را نشان می‌دهد، به نظر شما با انبرقفلی تا چه ضخامتی از ورق را می‌توان خم کرد؟ آیا می‌توان با استفاده از این ابزار ورق را در زوایای و شعاع‌های مختلف خم کرد؟

سؤال



چطور می‌توان یک ورق فلزی را با گیره و قالب خم کرد؟

خم کاری ورق به روش دستی در چند مرحله صورت می‌پذیرد که شکل زیر این مراحل را نشان می‌دهد.

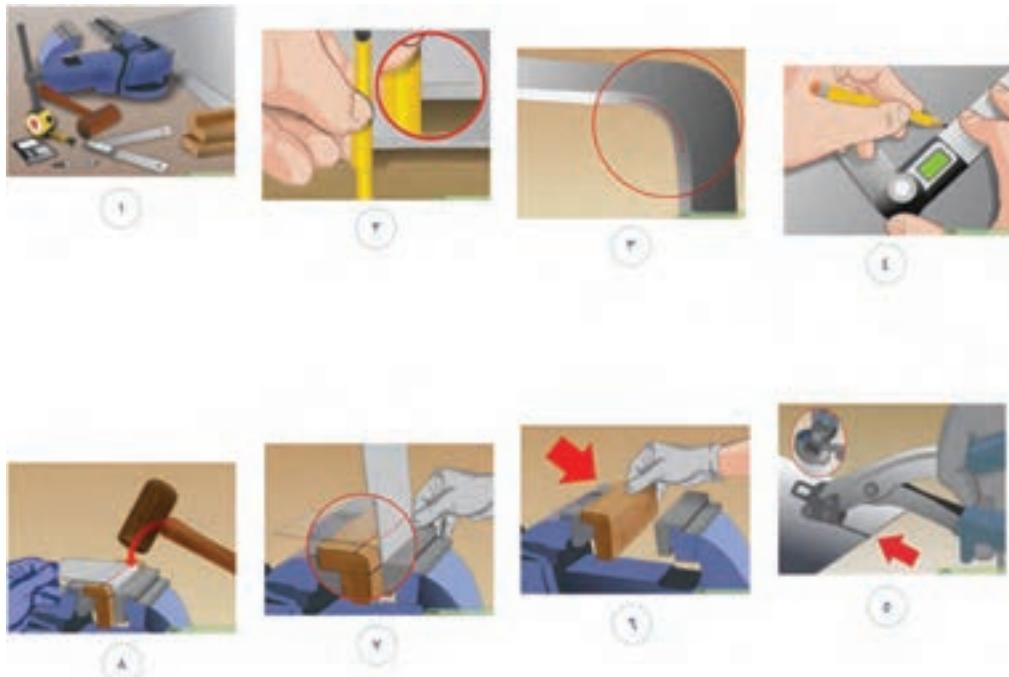

شکل ۲۰- مراحل خم کاری ورق فلزی به روش دستی


با توجه به شکل بالا بگویید؛

- ۱ کدام تصویر مرحله پیاده‌سازی نقشه برروی ورق را نشان می‌دهد؟
- ۲ برای خم کاری یک ورق فلزی به روش دستی به چه ابزارهایی نیاز داریم؟
- ۳ در چه مرحله‌ای از خم کاری یک ورق فلزی چه به صورت دستی یا ماشینی، باید مقدار حد مجاز خم را محاسبه کرد؟
- ۴ آیا می‌توانید مراحل خم کاری یک ورق فلزی را با توجه به تصاویر نشان داده شده در بالا، بیان کنید؟

کار کارگاهی

خم کاری ورق با ابزارهای دستی

شرح فعالیت: نقشه شماره ۵ را ببروی ورق فولادی به ابعاد $88 \times 50 \times 0.5$ میلی‌متر پیاده کنید، در ادامه با استفاده از چکش، گیره و انبرقفلی ورق فولادی را خم کنید.

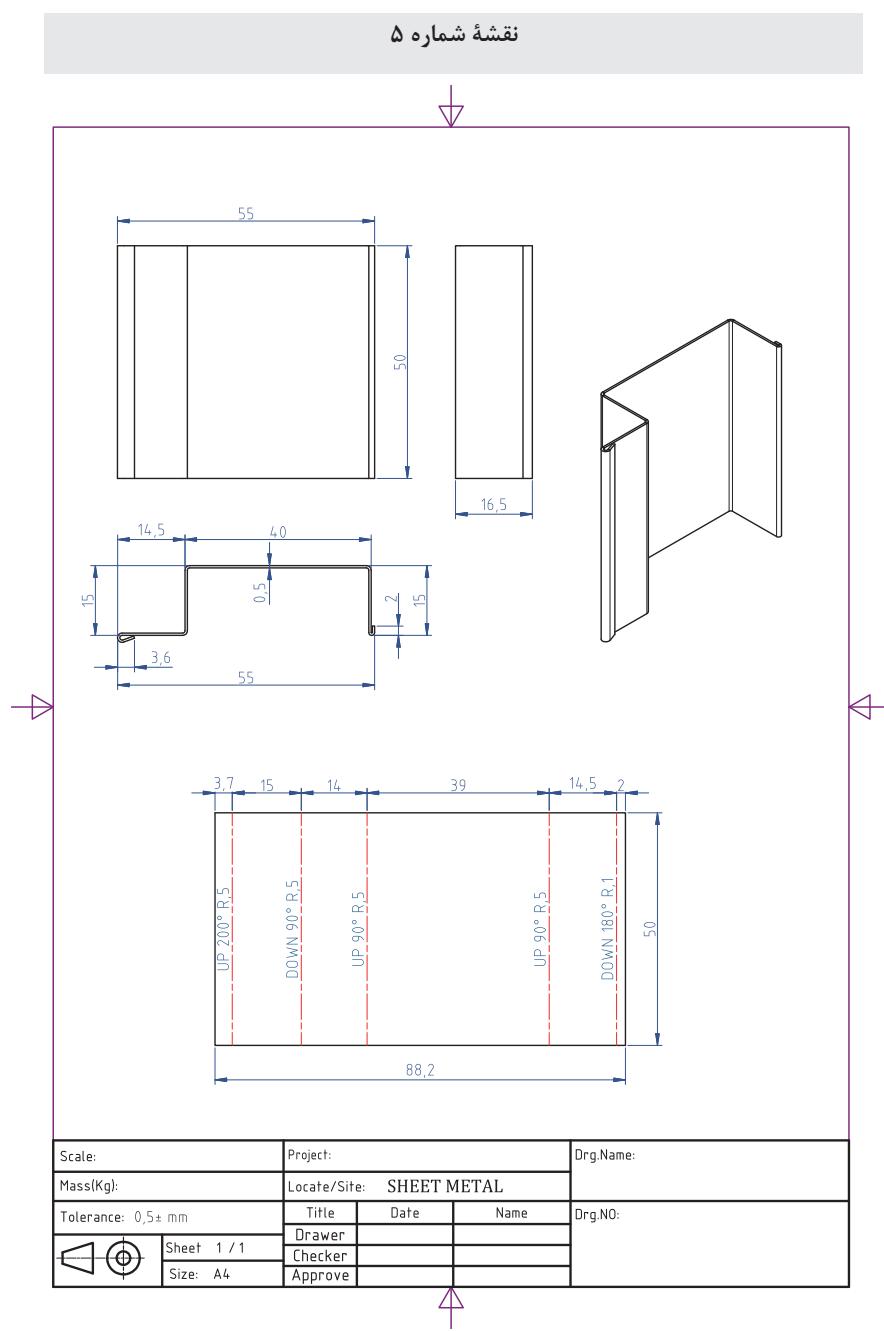


ارزشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	خم کاری لبه‌ها و گوشه‌ها برابر با نقشه	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	خم کاری گوشه‌های داخلی برابر با نقشه، خم کاری گوشه‌های خارجی برابر با نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی ابزار: دستگاه خم کن	خم کاری دستی
۱	عدم توانایی انجام خم کاری	آماده‌سازی غیرقابل قبول		
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، ایمنی و بهداشت	شاپرکی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	عدم توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیست محیطی نگرش


خم کاری ماشینی

این خم کن ها معمولاً برای خم کاری ورق های فلزی نازک تا ضخامت $1/6$ میلی متر به کار می روند. نمونه ای از یک خم کن دستی را در شکل ۲۱ می بینید. این خم کن ها قادرند ورق های فلزی با پهنای ۸ تا 10° برابر ضخامت ورق با شعاع خم $1/5$ برابر ضخامت ورق را خم کنند.

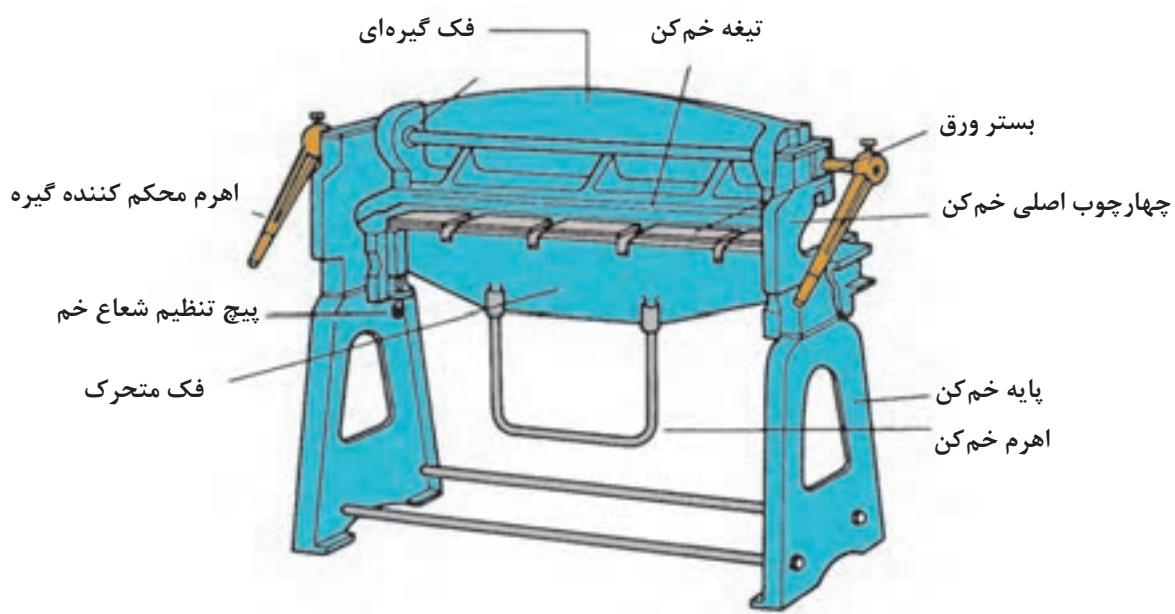

شکل ۲۱- شماتیک یک خم کن دستی

شکل ۲۲ (الف)، (ب) و (ج) خم کاری با شعاع کوچک (90°) و شعاع خم بزرگ با زاویه 90° و خم چند مرحله ای ترتیبی را به کمک قالب با ماشین خم کن دستی مشاهده می کنید.

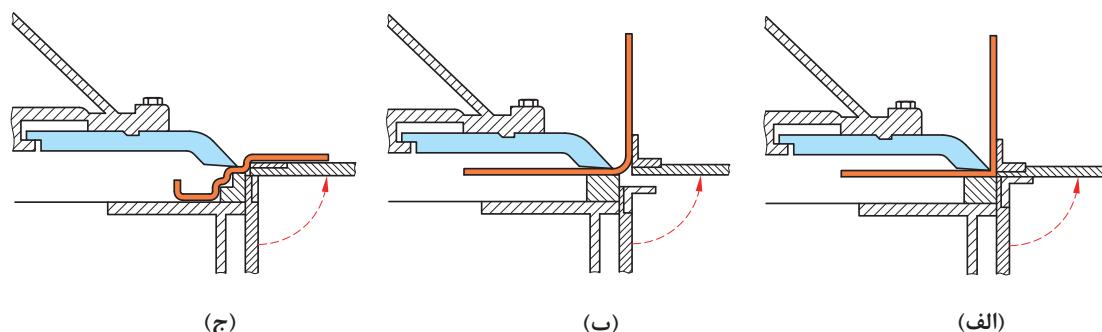

شکل ۲۲- (الف) خم کاری با شعاع کوچک (ب) خم کاری با شعاع بزرگ (ج) خم کاری ترتیبی


برای حالت (a) بین فک متحرک و صفحه گردون فاصله‌ای وجود ندارد. در حالت (b) بین صفحه گردون و فک متحرک فاصله وجود دارد (که فاصله هوایی) می‌گویند. که باعث ایجاد شعاع خم می‌گردد. علاوه بر نظر طراح و بحث زیبایی در ورق‌های نرم مانند مس و آلومینیوم و برنج باید شعاع خم زیاد باشد تا از ترک در خم جلوگیری کند.

در حالت (c) نظر به پیچیدگی خم و پلکانی بودن خم‌ها از قالبی استفاده می‌شود تا از گیر کردن و له شدن خم جلوگیری کند. که این گونه موارد به ابتکار سازندگان مربوط می‌شود که خلاقیت به خرج دهنده و قطعه آسان خم‌کاری شود که در معماری داخلی و در لوازم خانگی و غیره کاربرد دارد.

روش خم‌کاری با خم‌کن دستی

مرحله اول: بستن ورق بر روی میز کار

در این مرحله مقدار فاصله فک بالا بسیار مهم است باید به اندازه‌ای باشد تا اجازه دهد هنگام بستن ورق فضای خالی برای خم‌های قبل احتمالی وجود داشته باشد. (یعنی خم‌های قبلی زیر فک بالا نشوند). ضمناً تیغه فک بالا روی لبه خط‌کشی شده به‌طور دقیق قرار گیرد.

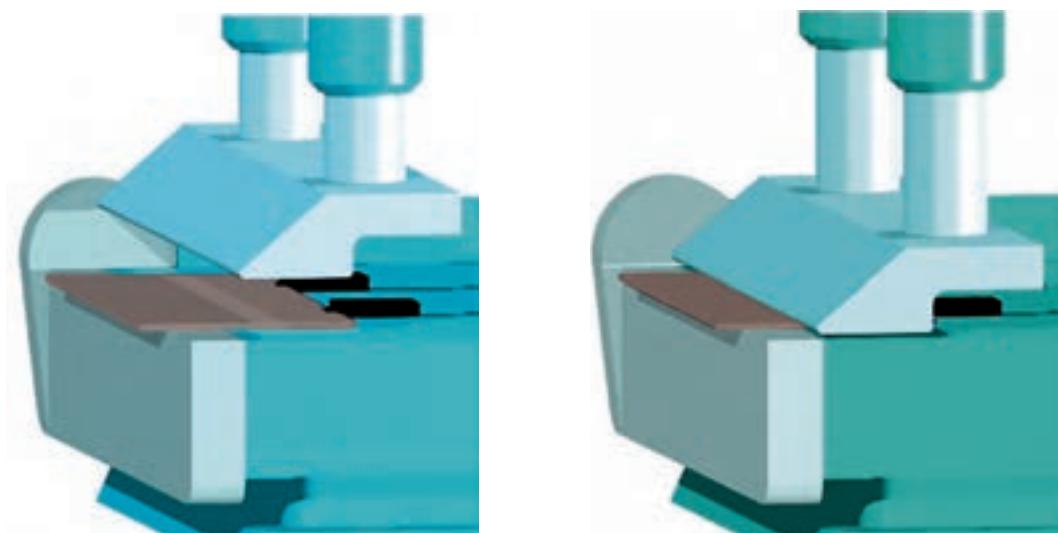

شکل ۲۳- بستن ورق بر روی میز کار

مرحله دوم: خم کاری

در این مرحله فک بالا توسط اهرم سفت‌کننده به سمت پایین می‌آید و ورق در جای خود محکم می‌شود. سپس اهرم خم کاری را به سمت بالا می‌آوریم تا زاویه در نظر گرفته شده خم کاری شود. توجه داشته باشید که اهرم مقداری بیشتر بالا بیابد، تا زاویه برگشت ارتجاعی ورق را جبران کند. (یعنی دو تا سه درجه بیشتر خم شود). برای تغییر شعاع خم بر اساس نقشه با استفاده از پیچ تنظیم شعاع، می‌توان شعاع خم را تغییر داد.



شکل ۲۴- خم کاری

مرحله سوم: خارج کردن ورق از خم کن

در این مرحله پس از باز کردن فک بالا باید قطعه به راحتی از خم کن خارج شود. اگر ترتیب خم کاری به طور صحیح انجام نشود ممکن است قطعه داخل خم کن گیر کرده و به راحتی خارج نشود و باعث مشکلات گردد. بنابراین از قبل باید در این مورد پیش‌بینی کرد.



شکل ۲۵- خمکن‌های لقمه‌ای

در مورد خمکاری اشکال یا طرح‌های پیچیده و یا مواردی که قطعه سخت از داخل خمکن بعد از خمکاری خارج می‌شود، خمکن‌های لقمه‌ای طرح و به بازار عرضه شده‌اند. فک بالایی این خمکن‌ها مطابق شکل به صورت چند تکه با عرض‌های مختلف ساخته شده‌اند تا بتوان با فک‌های متحرك، قطعه‌هایی با ابعاد و اندازه‌های مختلف را خم نمود بدون اینکه لبه‌های خم دچار لهیگی شوند.

فعالیت کارگاهی



کار عملی



خم کاری ورق با خم کن ماشینی - دستی

شرح فعالیت: در ابتدا نقشه ۶ را بر روی ورق فولادی پیاده کنید، سپس با ماشین خم کن دستی نقاط را خم کنید.

نقشه شماره ۶

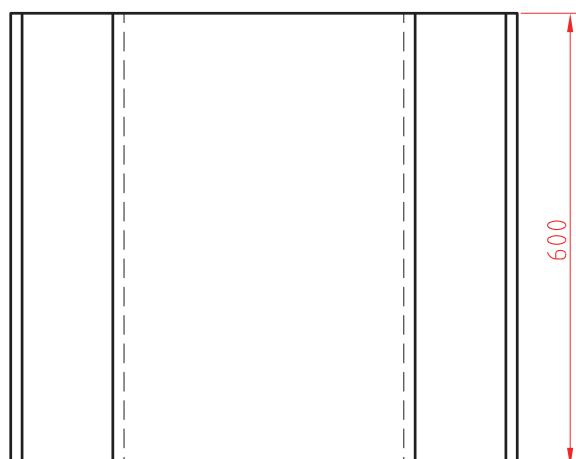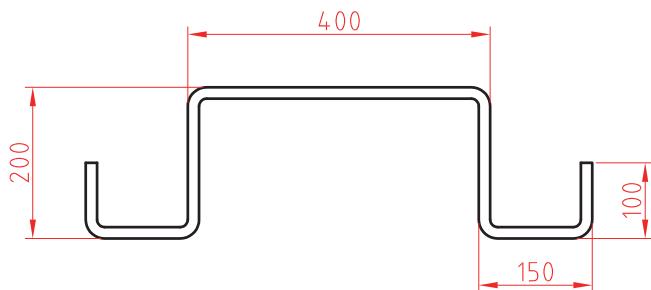

ابزارهای مورد نیاز خود را برای خم کاری بر روی ورق در جدول فهرست کنید.


توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار



خم کاری ورق با خم کن ماشینی دستی

شرح فعالیت: نقشه شماره ۷ را بر روی ورق فلزی رسم کنید، سپس به کمک نقشه گسترده خم، نقاط خم را مشخص نمایید و با ماشین خم کن دستی ورق را خم کنید.

نقشه شماره ۷

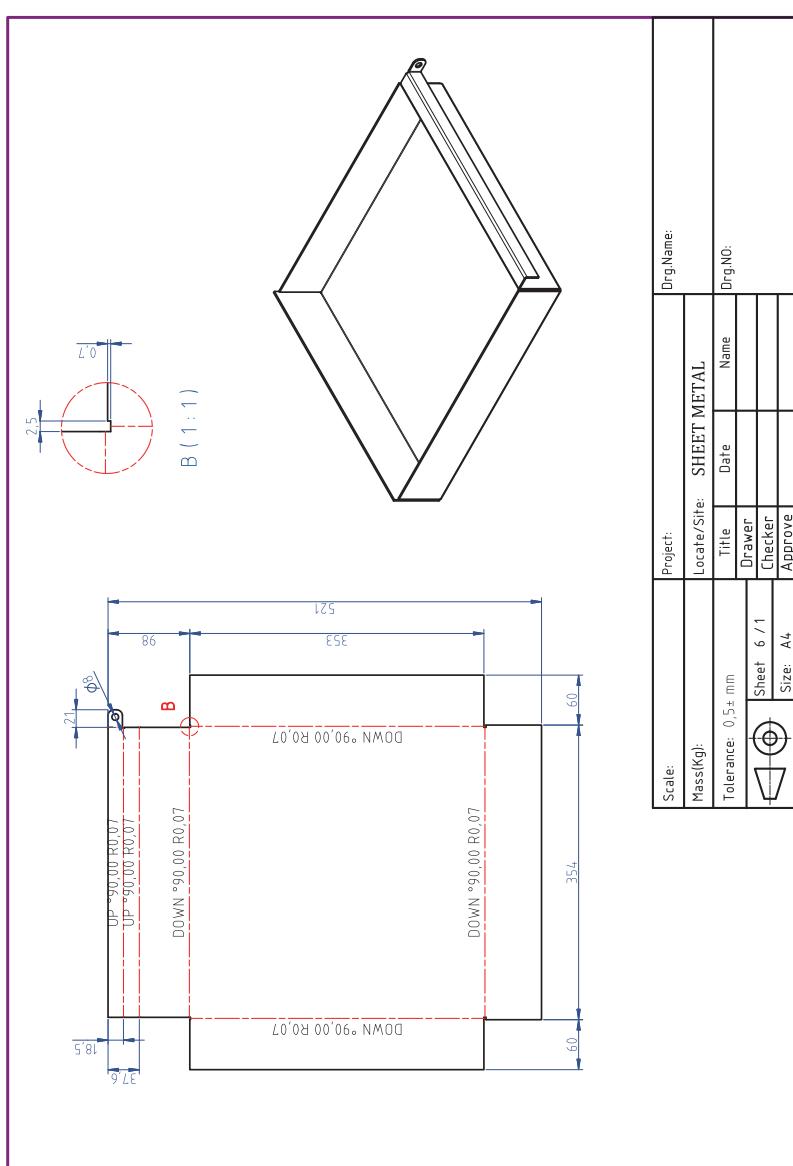

در هنگام استفاده از ماشین خم کاری، از دستکش‌های چرمی استفاده کنید. همچنین در هنگام بالا بردن اهرم خم کاری مطمئن شوید که خط‌تری شما، هم‌کلاسی‌هایتان را تهدید نمی‌کند.
هنگام خم کاری مراقب انگشتانتان باشید.



ارزشیابی تکوینی

مره نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	فاقبری برابر نقشه، زاویه خم و شعاع خم درست، خم کاری درست	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	فاقبری برابر نقشه و الخم کاری نادرست	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: ابزارآلات خم کاری، دستگاه خم کن	خم کاری
۱	فاقبری برابر نقشه، زاویه الخم و شعاع خم درست، الخم کاری درست	آماده‌سازی غیرقابل قبول		
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مدیریت مواد و تجهیزات استفاده از لباس کار و دستکش	شاپیستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول		توجهات زیستمحیطی نگرش

معیار: شاپیستگی انجام کار:
 کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی
 کسب حداقل نمره ۲ از بخش شاپیستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش
 کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

ارزشیابی پایانی - خم کاری ورق فولادی با ابزارهای دستی و ماشینی



شرح کار:

- پیاده کردن نقشه

- برش کاری (برش کاری قطعات، برش کاری زوایا)

- خم کاری

- صاف کاری و پلیسه گیری

استاندارد عملکرد:

خم کاری با استفاده از ابزارهای دستی و ماشین خم کن دستی با توجه به نقشه و رعایت الزامات فنی
شاخص‌ها:

- انتقال دقیق ابعاد و اندازه از نقشه به ورق، خط کشی صحیح

- برش کاری براساس نقشه - فاق برعی دقیق

- خم کاری براساس نقشه کار

- انطباق نقشه، صاف کاری سطوح خم کاری شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه مجهز به تجهیزات خم کاری و ایمنی، خم کاری دستی (گیره، قالب‌های خم کاری، خم کن دستی، چکش فلزی، قالب تنہ، خط کش فلزی، سوزن، خط کش، متر، قیچی‌های دستی، گونیا، پرگار، چکش لاستیکی، فیبری


ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات در بالا رفتن راندمان، سوزن خط کش، خط کش، گونیا، شابلون، قیچی، چکش، انبردست، متر، گیوتین، خم کن، قیچی، قالب‌های خم کاری، ورق کاری فلزی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی	۲	
۲	خم کاری	۲	
۳	کنترل نهایی	۲	
۴			
۵			
۶			
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مسئولیت پذیری، سطح ۱، داوطلب شدن برای فعالیت‌های جدید و خاص، دستکش، لباس کار، دقت در پیاده کردن نقشه روی ورق افزایش بهره‌وری			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

فصل ۳

جوش کاری مقاومتی

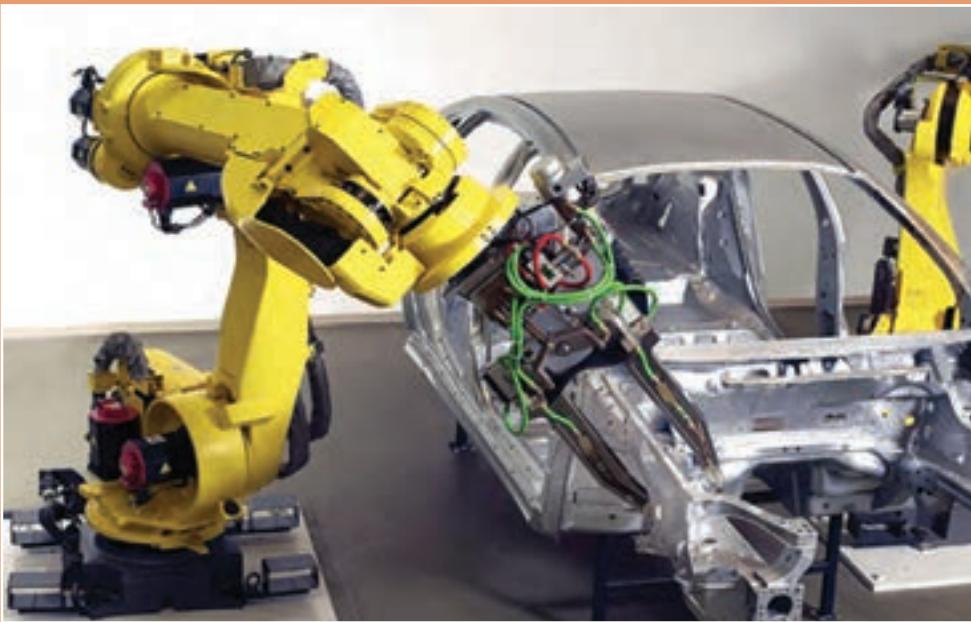

امروزه در تولیدات صنعتی، جوش مقاومتی نقش بسیار زیادی را ایفا می‌کند از جمله در صنعت خودروسازی، در صنعت هواپضا، لوازم خانگی و سایر صنایع. به عنوان مثال در بدنه هر خودرو حدود ۶۰۰۰ اتصال وجود دارد که با نقطه جوش انجام می‌شود. سرعت بالا، قابلیت اتوماسیون و امکان نقطه جوش همسان از جمله مهارهای این فرایند است که نمی‌توان جایگزینی برای آن در ساخت مصنوعات با ورق نازک متصور شد. در صنایع خودروسازی برای تسهیل سرعت تولید از روبات‌های جوش کار استفاده می‌کنند.

واحد یادگیری ۴

شایستگی نقطه جوش

آیا تا
به حال پی
بردهاید

- ۱ چند نوع روش اتصال برای یکپارچه کردن قطعات فلزی وجود دارد؟
- ۲ انرژی چه نقشی در پدید آوردن یک روش جوش کاری دارد؟
- ۳ با انرژی الکتریسیته می‌توان حرارت تولید کرد؟
- ۴ از چه روش اتصالی برای یکپارچه کردن بدنه فلزی خودروها استفاده می‌شود؟
- ۵ چگونه می‌توان کیفیت یک اتصال را ارزیابی کرد؟


هدف از این شایستگی فراگیری روش‌های اتصال فلزات، جوش کاری مقاومتی و روش‌های آن، تنظیم و راه اندازی دستگاه نقطه جوش، شیوه‌های جوش کاری با فرایند نقطه جوش و ارزیابی کیفیت آن می‌باشد. روش‌های اتصال فلزات بسیار متنوع می‌باشند و انتخاب هر یک از این روش‌ها به طور کلی به نوع مواد، کاربرد، انعطاف‌پذیری و اقتصاد تولید و امکانات موجود خواهد آموخت.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی جوش کاری با فرایند نقطه جوش، هنرجویان قادر به تنظیم و راه اندازی دستگاه نقطه جوش، جوش کاری با فرایند نقطه جوش و ارزیابی کیفیت اتصال خواهند بود.

اتصالات بر چه اساسی دسته‌بندی می‌شوند؟

قطعات فلزی به روش‌های مختلفی به یکدیگر متصل می‌شوند. که نوع اتصال می‌تواند به صورت موقت یا دائم باشد. شکل ۱ دسته‌بندی انواع اتصال را از لحاظ دائم و موقت بودن نشان می‌دهد.

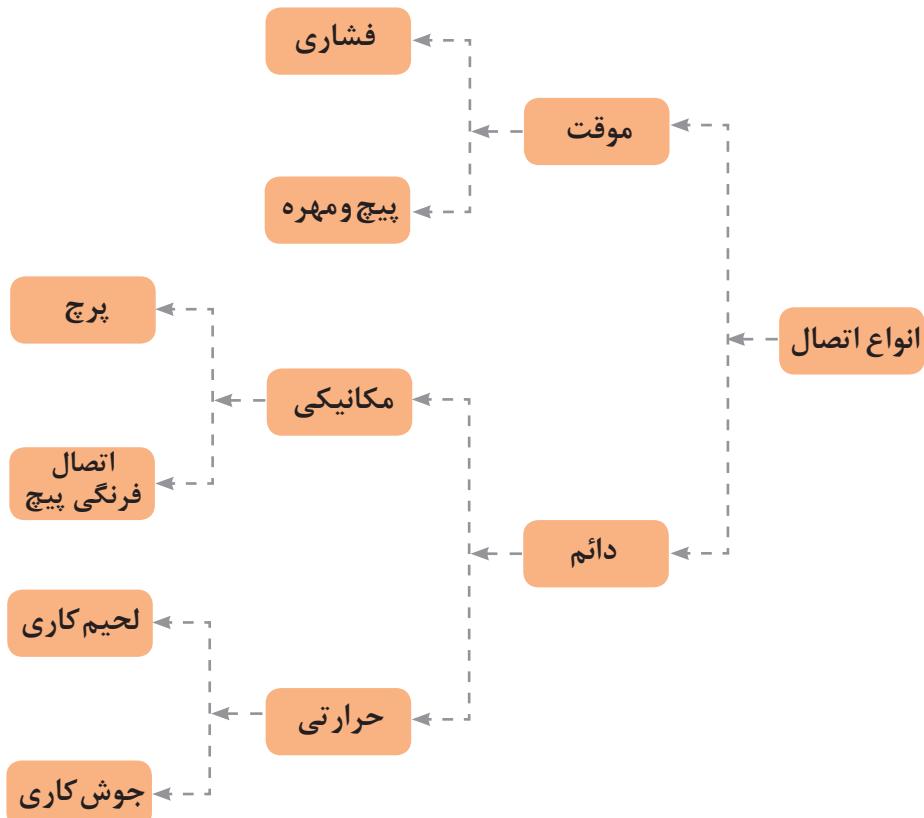

شکل ۱- دسته‌بندی انواع اتصال

اتصال موقت




به اتصالی می‌گویند که بتوان دو قطعه متصل به هم را به راحتی و در موقع ضروری بدون هیچ‌گونه تخریبی از هم جدا کرده و سپس مجدداً به هم اتصال داد. به طور مثال اتصال پیج و مهره (شکل ۲).

شکل ۲- اتصال موقت: پیج و مهره

اتصال دائم

اتصالی است که در صورت نیاز به جدا کردن دو قطعه، باید محل اتصال را تخریب کنیم، مانند جوش، لحیم، فرنگی پیچ و پرج (شکل ۳ و ۴).

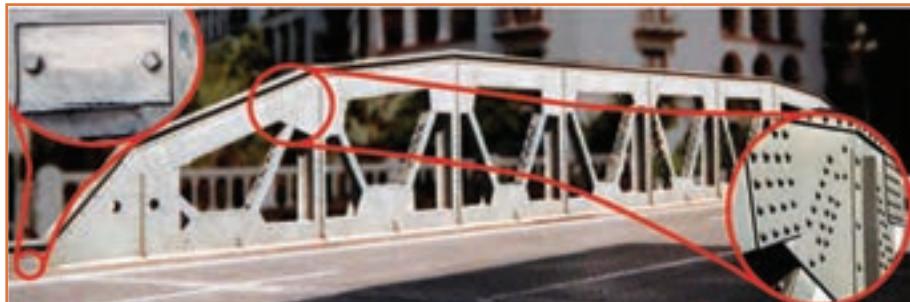

شکل ۳- اتصال دائم : پرج



شکل ۴- اتصال دائم : جوش

همان طور که در شکل ۱ می‌بینید، اتصالات دائم به صورت مکانیکی و حرارتی می‌باشند، اگر بخواهیم در رابطه با روش‌های اتصال حرارتی بحث کنیم، این سؤال پیش می‌آید که چگونه می‌توان انرژی مورد نیاز برای حرارت را تأمین کرد؟

فکر کنید




اطو و سشوار چگونه گرما تولید می‌کنند؟

بر اساس تئوری تولید گرما که در اطو و سشوار وجود دارد، روش جوش کاری مقاومتی اختراع شده است که به واسطه مقاومت الکتریکی می‌توان قطعات را به صورت دائم به یکدیگر متصل کرد.

جوش کاری مقاومتی (RW)^۱

فرایندی است که به واسطه عبور جریان الکتریسیته ایجاد می‌شود. از فلز مورد اتصال و مقاومت الکتریکی ایجاد شده در فصل مشترک دو فلز، حرارت تولید می‌شود که این حرارت موجب اتصال دو فلز می‌شود. یا به عبارت دیگر، با عبور جریان الکتریسیته از فلزات، فصل مشترک بین دو فلز گرم شده که این گرما موجب خمیری شدن و در ادامه ذوب این ناحیه شده، در نهایت با اعمال فشار در فصل مشترک دو فلز اتصال

در جوش کاری مقاومتی جریان مورد نیاز بایستی دارای ویژگی ولتاژ پایین و آمپر بالا باشد. همان‌طور که در شکل ۵ می‌بینید، برای برقراری جریان الکتریسیته و اعمال نیرو به بخش‌های گرم شده، فشار وارد می‌شود. این فشار توسط الکترودهای بالا و پایین اعمال می‌شود. در این فرایند نیاز به ماده پُرکننده نمی‌باشد.

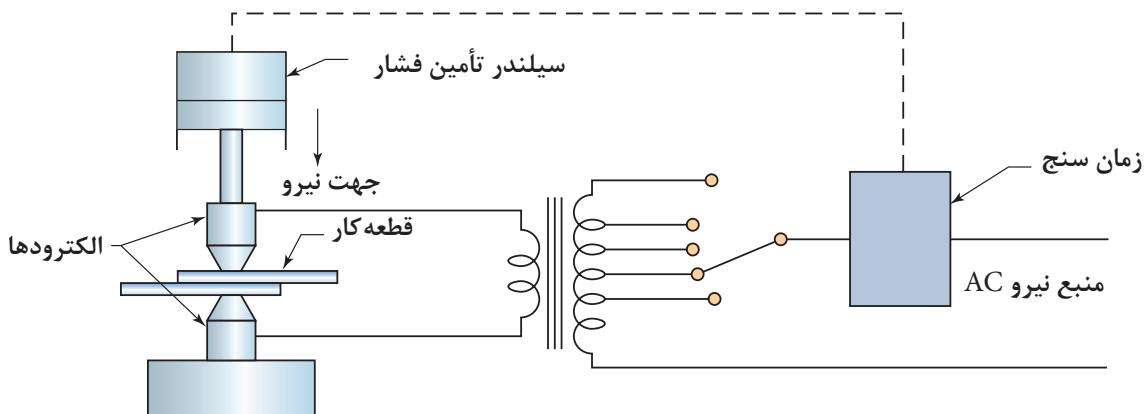

شکل ۵ – شماتیک فرایند جوش کاری مقاومتی

جریان مورد نیاز برای مقاومت الکتریکی توسط ترانسفورماتور تأمین می‌شود. وظیفه ترانسفورماتور تبدیل برق با ولتاژ بالا و آمپر پایین به ولتاژ بالا و آمپر بالا می‌باشد. فشار مورد نیاز هم برای اعمال نیرو توسط سیستم‌های مکانیکی، هیدرولیکی و پنیوماتیکی تأمین می‌شود.

کاربرد جوش کاری مقاومتی

جوش کاری مقاومتی در صنایع خودروسازی، هواپما برای بدنه خودرو که از جنس ورق فولادی می‌باشد و صنایع الکترونیک به طور گسترده این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد.








شکل ۶- صنایع خودرو سازی


روش‌های جوش کاری مقاومتی

جوش کاری مقاومتی بر اساس کاربرد به پنج روش مختلف دسته‌بندی می‌شوند. جدول ۱ روش‌های جوش کاری مقاومتی همراه با کاربرد هر یک از آنها را نشان می‌دهد.

جدول ۱- روش‌های جوش کاری مقاومتی

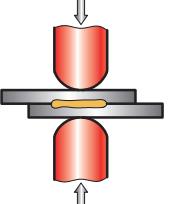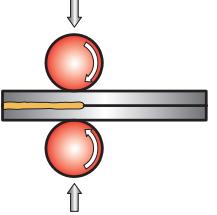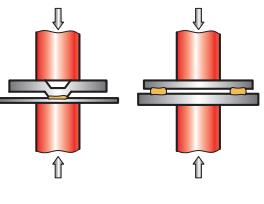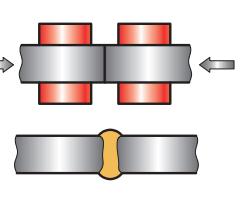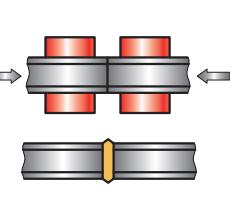تصویر	کاربرد	شماتیک	روش
	سینک‌ها، بدنه خودروها، صنایع الکترونیک، صنایع هواپما		نقطه جوش Spot weld
	سینک‌ها، لوله‌ها، بشکه‌ها، قوطی‌های بسته‌بندی موادغذایی		درز جوش Seam Weld
	صندلی، لوله‌ها، قطعات سپر و گلگیر خودرو		جوش زائدی Projection Weld
	پروفیل‌ها، لوله‌ها، مقاطع		جوش سربه‌سر Butt Weld
	زنگیرهای فلزی، ریلهای قطار، ابزارهای فلزی		جوش جرقه‌ای Flash Weld

نقطه جوش (RSW)^۱

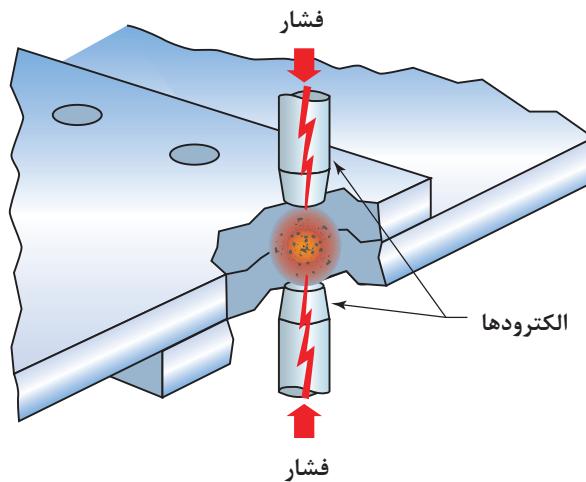

شکل ۷- روش اتصال با فرایند نقطه جوش

نقطه جوش متداول ترین روش در بین روش‌های جوش کاری مقاومتی می‌باشد. در این فرایند، جوش به واسطه گرمای تولید شده بین فصل مشترک دو فلز، شکل می‌گیرد. این گرما به دلیل مقاومت الکتریکی ایجاد می‌شود. از آنجایی که مقاومت الکتریکی در فصل مشترک بین دو فلز بیشترین مقدار می‌باشد، عمل ذوب و جوش در این نقطه رخ می‌دهد. شکل ۷ نمایی از نقطه جوش و مقاومت‌های مختلف موجود در این فرایند را نشان می‌دهد.

اندازه و شکل جوش ایجاد شده در فصل مشترک دو قطعه با اندازه نوک الکترود قابل کنترل می‌باشد.

نکته




در فرایند نقطه جوش اتصال در چهار سیکل (دوره زمانی) صورت می‌گیرد که در شکل ۸ نشان داده شده است:

مرحله اول: سیکل اعمال فشار

مرحله دوم: سیکل جوش کاری - اعمال جریان

مرحله سوم: سیکل نگهداری - اعمال فشار فورج

مرحله چهارم: سیکل خنک کاری - خنک شدن ناحیه اتصال

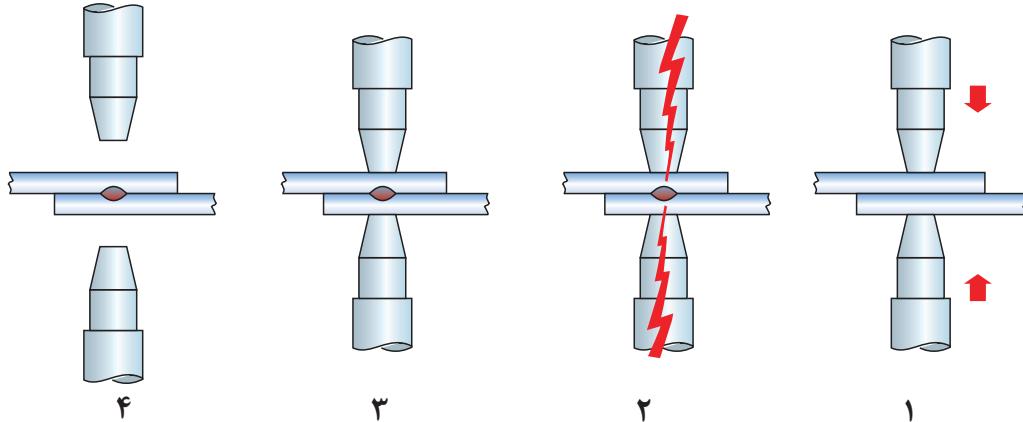

شکل ۸- مراحل نقطه جوش

تجهیزات فرایند نقطه جوش

أنواع دستگاه: دستگاه نقطه جوش بر اساس نوع کاربرد در شکل و ابعاد مختلفی ساخته می‌شوند که برخی از متداول ترین نوع از این دستگاه‌ها در شکل‌های زیر نشان داده شده است.



شكل ۹ - دستگاه نقطه جوش قابل حمل




شكل ۱۱ - دستگاه نقطه جوش پدالی



شكل ۱۰ - روبات نقطه جوش

اجزای دستگاه نقطه جوش

بخش‌های مختلف یک دستگاه نقطه جوش در شکل ۱۲ نشان داده شده است.

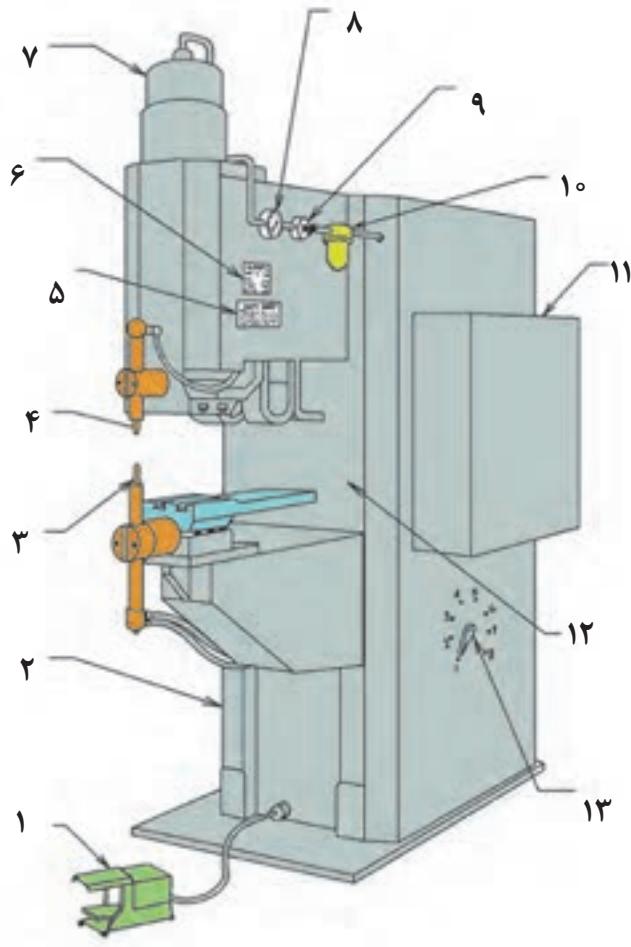


شکل ۱۲- اجزای دستگاه نقطه جوش پدالی

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| ۱- پدال نقطه جوش | ۸- درجه فشار هوا |
| ۲- قاب دستگاه | ۹- پیچ تنظیم فشار هوا |
| ۳- الکترود پایینی | ۱۰- سیلندر فشار هوا |
| ۴- الکترود بالایی | ۱۱- جعبه کنترل پارامترها |
| ۵- مشخصات دستگاه | ۱۲- ترانسفورماتور |
| ۶- جدول نیرو الکترود | ۱۳- کلید تنظیم ترانسفورماتور |
| ۷- سیلندر هوا | |

الکترود نقطه جوش

به طور معمول در دستگاه نقطه جوش از فلز مس به عنوان الکترود استفاده می‌شود. الکترودها وظیفه مشخصی دارند که در شکل ۱۳ شماتیکی از آنها نشان داده شده است. سؤال: با توجه به شکل ۱۳ وظایف الکترودهای نقطه جوش چیست؟

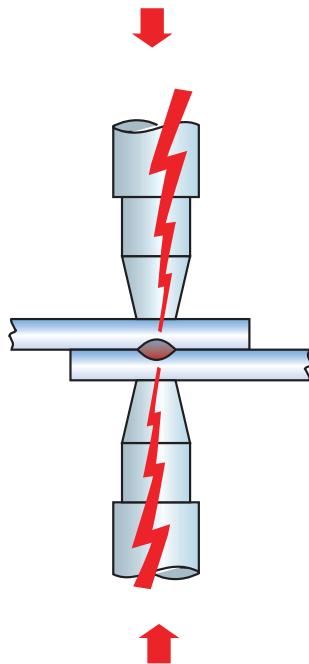

شکل ۱۳- شماتیک الکترود نقطه جوش

به نظر شما وجود آب در الکترود سمت راستی به چه منظور است؟ الکترود باید شکل ظاهری و هدایت الکتریکی و گرمایی خود را حین شرایط کاری حفظ کند. به همین دلیل نوک الکترودها را از آلیاژهای مس و آلیاژهایی که این ویژگی‌ها را دارند می‌سازند.

نکته



دسته‌بندی الکترودها بر اساس جنس

انجمان تولیدات جوش کاران مقاومتی^۱ (RWMA) نوک الکترود نقطه جوش را در دو گروه دسته‌بندی کرده است.

گروه A: جنس این گروه از الکترودها مس و آلیاژ مس می‌باشد

نوع ۱، نوع ۲، نوع ۳، نوع ۴، نوع ۵

گروه B: جنس این گروه از الکترودها فلزات دیرگداز می‌باشد

نوع ۱۰، نوع ۱۱، نوع ۱۲، نوع ۱۳

^۱- Resistance Welders Manufacturing Association

جدول زیر تفاوت بین این دو گروه از الکترودها، را نشان می‌دهد.

گروه	نوع	مواد	هدایت در مقایسه با مس خالص	ویژگی	کاربرد
A	۱	مس، مس و کروم، مس و زیرکونیوم	۸۵ درصد از هدایت مس خالص	دستگاه‌های آبگردانی، اسکناسگیر، آلات افزایشی، پلاستیک	
	۲	کروم، مس و زیرکونیوم	۷۵ درصد از هدایت مس خالص		
	۳	مس و آلیاژ برلیوم درصد پایین	۴۵ درصد از هدایت مس خالص		
	۴	مس و آلیاژ برلیوم درصد بالا	۲۰ درصد از هدایت مس خالص		
	۵	آلیاژ مس و آلمینیوم	۷۵ درصد از هدایت مس خالص		
B	۱۰	آلیاژ مس و فلزات دیرگداز	۴۵ درصد از هدایت مس خالص	دستگاه‌های آبگردانی، اسکناسگیر، آلات افزایشی، پلاستیک	
	۱۱		۳۰ درصد از هدایت مس خالص		
	۱۲		۲۹ درصد از هدایت مس خالص		
	۱۳		۲۸ درصد از هدایت مس خالص		

دسته‌بندی الکتروودها از لحاظ شکل ظاهری

جدول ۲ دسته‌بندی الکتروودها از لحاظ شکل ظاهری را نشان می‌دهد. به نظر شما هر یک از این الکتروودها چه کاربردی دارند؟ جدول ۲ ستون مربوط به کاربردها را تکمیل کنید.

جدول ۲ – دسته‌بندی الکتروودهای نقطه جوش از لحاظ ظاهری

شکل	کاربرد	نوع الکتروود	علامت الکتروود
	تحت	F
	شعاعی	R
	گبدهی	DR
	مخروطی	CF
	مخروطی	P
	خارج از مرکز	E



روش اجرای نقطه جوش

به طور کلی برای اتصال قطعات فلزی به یکدیگر با فرایند نقطه جوش به صورت زیر عمل می‌کنیم:

- ۱- آماده سازی ورق: قبل از شروع جوش کاری سطوح قطعات فلزی را باید از هرگونه آلودگی زدود. چرا؟ در جدول ۳ عوامل، اثرات آنها و راه تمیز کاری شرح داده شده است.

جدول ۳- روش‌های حذف لایه‌های مزاحم

ردیف	نوع لایه مزاحم	تصویر	اثر مخرب در جوش	روش حذف و تمیز کاری
۱	اکسید سطحی		افزایش شدت جریان مورد نیاز چسبیدن الکترود به سطح قطعه آلوده شدن سطح الکترود	تمیز کاری مکانیکی مانند برس زدن و سنباده زدن
۲	چربی		ایجاد حباب در جوش	تمیز کاری با پارچه تنظیف و تمیز کاری با مواد شیمیایی مجاز (برای حذف لایه‌های ضخیم)
۳	رنگ		نقطه جوش ضعیف ظاهر نامناسب جوش	تمیز کاری مکانیکی و شیمیایی

- ۲- تنظیم و راه اندازی دستگاه نقطه جوش: مراحل تنظیم و راه اندازی دستگاه نقطه جوش عبارت اند از:

الف) کنترل اجزای دستگاه نقطه جوش

۱- کنترل الکترود شکل و زاویه الکترود


۲- کنترل هم راستایی الکترودها

۳- کنترل شلنگ آبگرد و اتصال آن به الکترود و خروجی آب

ب) تنظیم پارامترهای دستگاه

- ۱- تنظیم شدت جریان
 - ۲- تنظیم زمان نگهداری
 - ۳- تنظیم نیروی اعمالی (فشار)
- ۳- ایجاد اتصال**

همان طور که قبلاً ذکر شد، ایجاد اتصال در فرایند نقطه جوش در چهار سیکل صورت می‌پذیرد. شکل زیر سیکل‌های فرایند نقطه جوش را نشان می‌دهد.

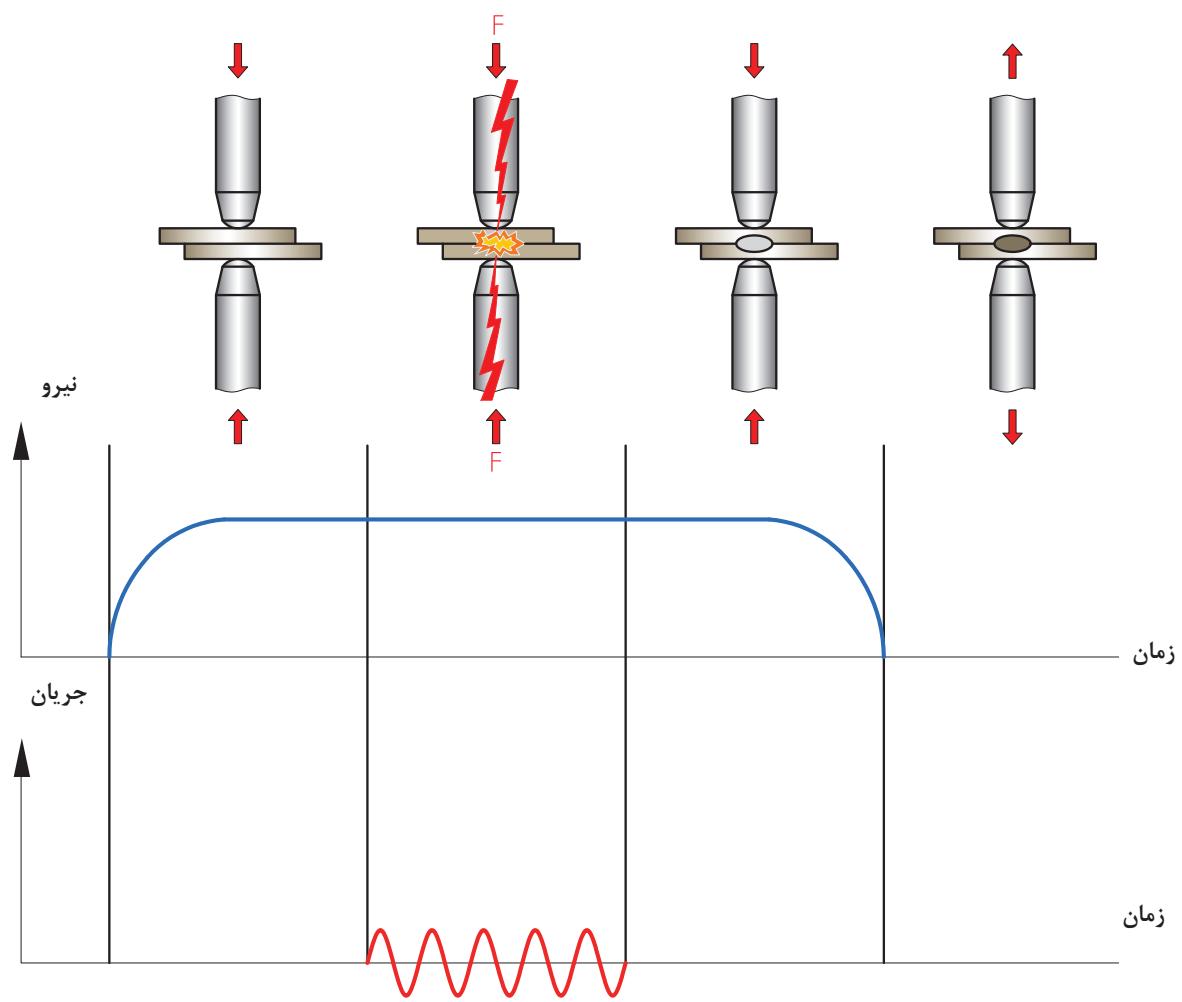

شکل ۱۴- سیکل‌های نقطه جوش

کار کارگاهی

۱_ اتصال دو ورق به صورت لب روی هم با فرایند نقطه جوش

شرح فعالیت: دو قطعه ورق فولادی به ابعاد $۲۰۰ \times ۵۰ \times ۰/۸$ میلی‌متر انتخاب کنید و بعد از تمیزکاری نقشه شماره ۱ را بر روی آن پیاده کنید.

محل اجرای نقطه جوش‌ها را خط‌کشی و با سنبه نشان مشخص نمایید.

نکته




نکات ایمنی



- ۱- در هنگام کار با دستگاه موارد مربوط به کار با برق را رعایت کنید.
- ۲- برای پیشگیری از سوختگی و برندگی از دستکش و پیش‌بند چرمی استفاده کنید.
- ۳- به کار گیری عینک سفید برای محافظت از چشم در برابر پاشش جرقه

نقشه شماره ۱

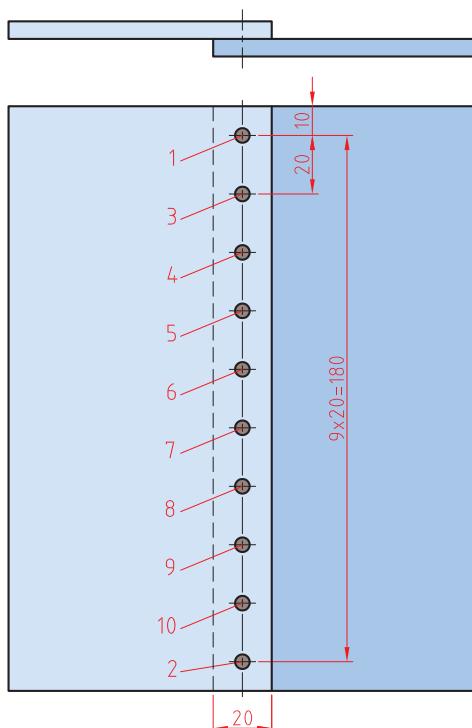

ابزار مورد نیاز

ابزارهای مورد نیاز خود را برای ایجاد نقطه جوش را در جدول فهرست کنید.


توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

۲_ اتصال دو قطعه به صورت لب روی هم

شرح فعالیت: دو قطعه ورق فولادی به ابعاد $200 \times 50 \times 50$ میلی‌متر انتخاب کنید و بعد از تمیزکاری نقشه شماره ۲ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید.

محل اجرای نقطه جوش‌ها را خط‌کشی و با سنبه نشان مشخص نمایید.


نقشه شماره ۲

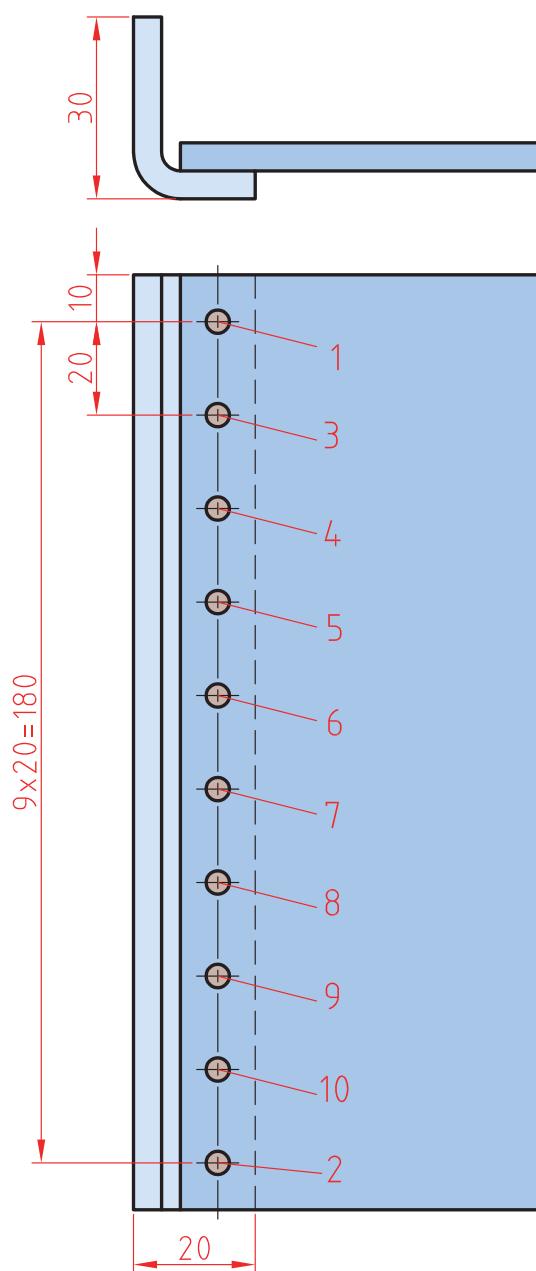

۳_اتصال سربه سر دو ورق (پل واره)

شرح فعالیت: دو قطعه ورق فولادی به ابعاد $۲۰۰ \times ۵۰ \times ۰/۸$ میلی‌متر انتخاب کنید و بعد از تمیزکاری نقشه شماره ۳ را بر روی آن پیاده کنید.
 محل اجرای نقطه جوش‌ها را خط‌کشی و با سنبه نشان مشخص نمایید.


نقشه شماره ۳

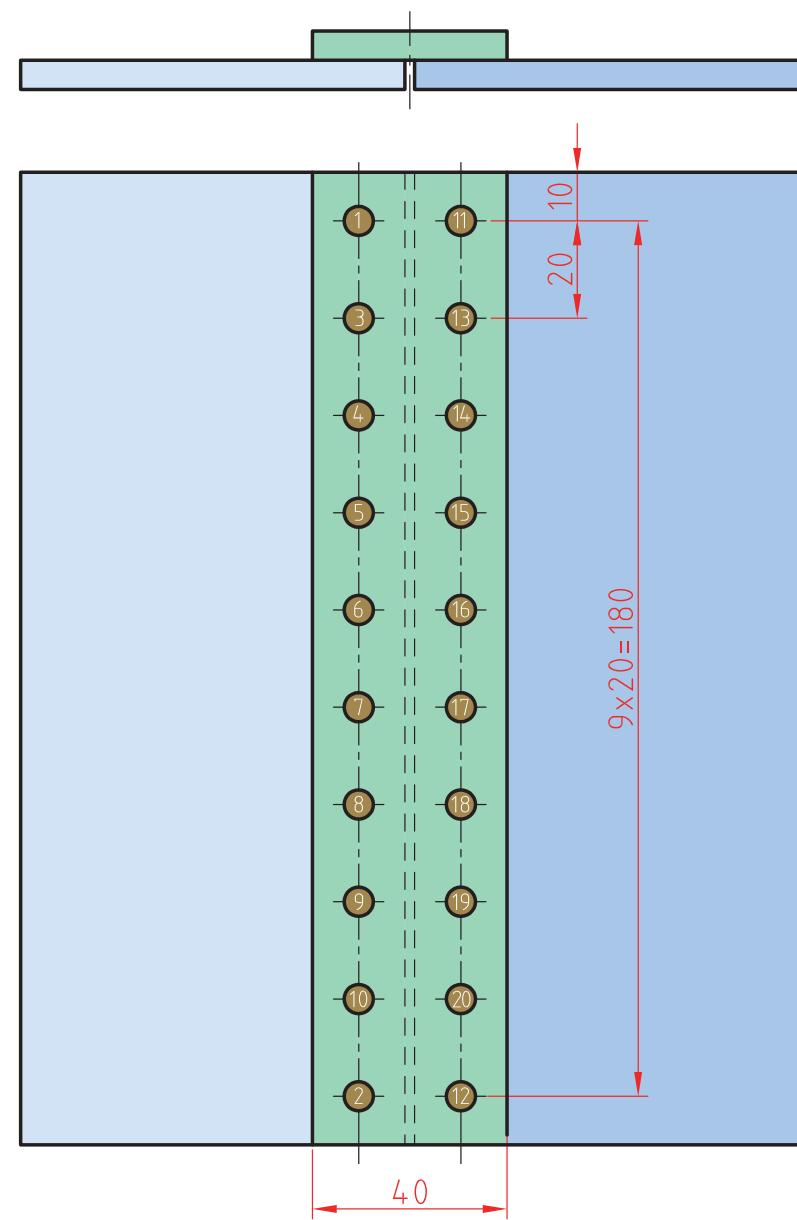

۴_ اتصال یک ورق نازک به یک ورق ضخیم در حالت لب روی هم


شرح فعالیت: دو قطعه ورق فولادی به ابعاد $۰/۸ \times ۵۰ \times ۵۰ \times ۳$ میلی‌متر انتخاب کنید و بعد از تمیز کاری نقشه شماره ۴ را بر روی آن پیاده کنید.

برای اجرای این تمرین یکی از الکترودها را مخروطی و دیگری را تخت استفاده نمایید. محل قرارگیری الکترودها را با سنبه‌نشان مشخص کنید.

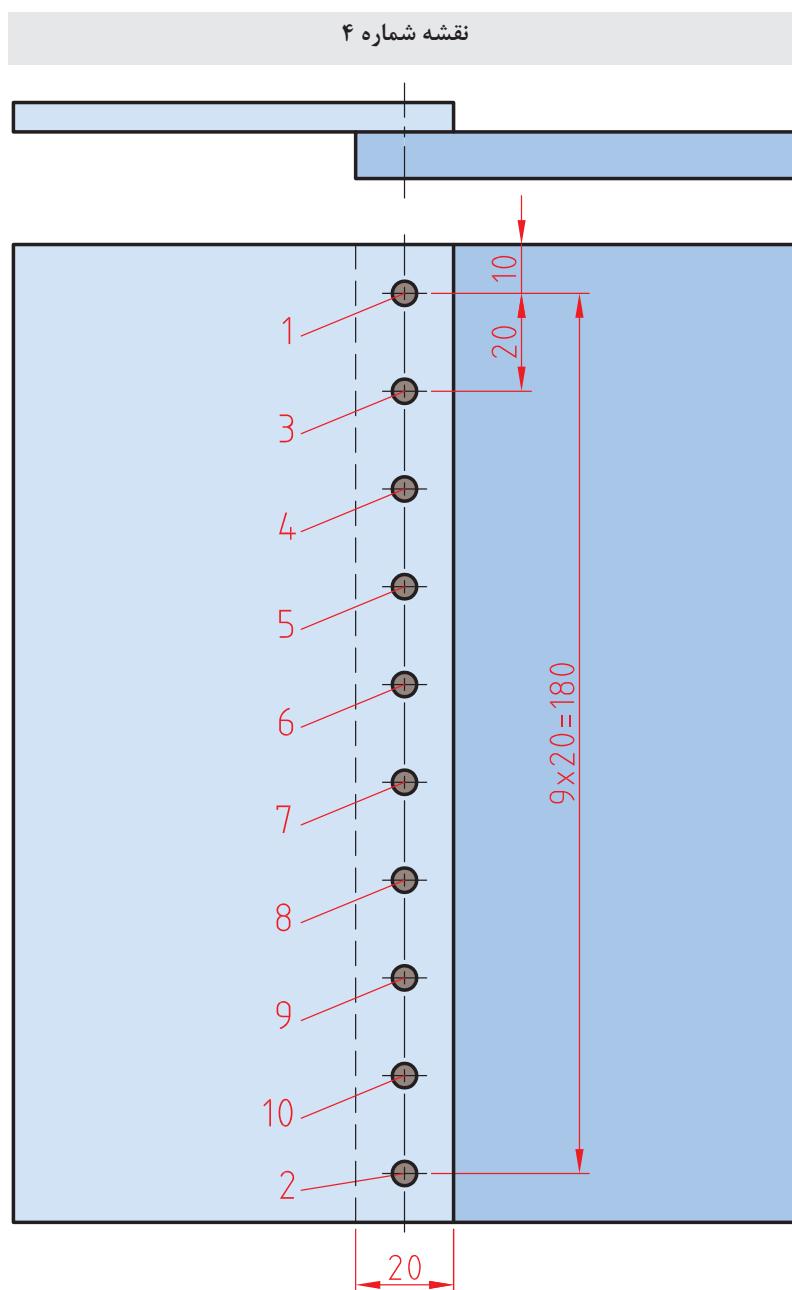

۵_ اتصال پل با فرایند نقطه جوش

شرح فعالیت: دو قطعه ورق فولادی به ابعاد $160 \times 120 \times 1\text{mm}$ و $160 \times 140 \times 0/8\text{ mm}$ میلی‌متر انتخاب کنید و بعد از تمیزکاری نقشه شماره ۵ را بر روی آن پیاده کنید. (نقشه نشان داده شده، پل در کمد می‌باشد) به جای الکترود پایینی از قالب مسی صافی با ابعاد $20 \times 20 \times 20\text{ mm}$ استفاده شود تا در سمت زیرین کار که در معرض دید مشتری است اثر نقطه‌ها مشخص نشود.

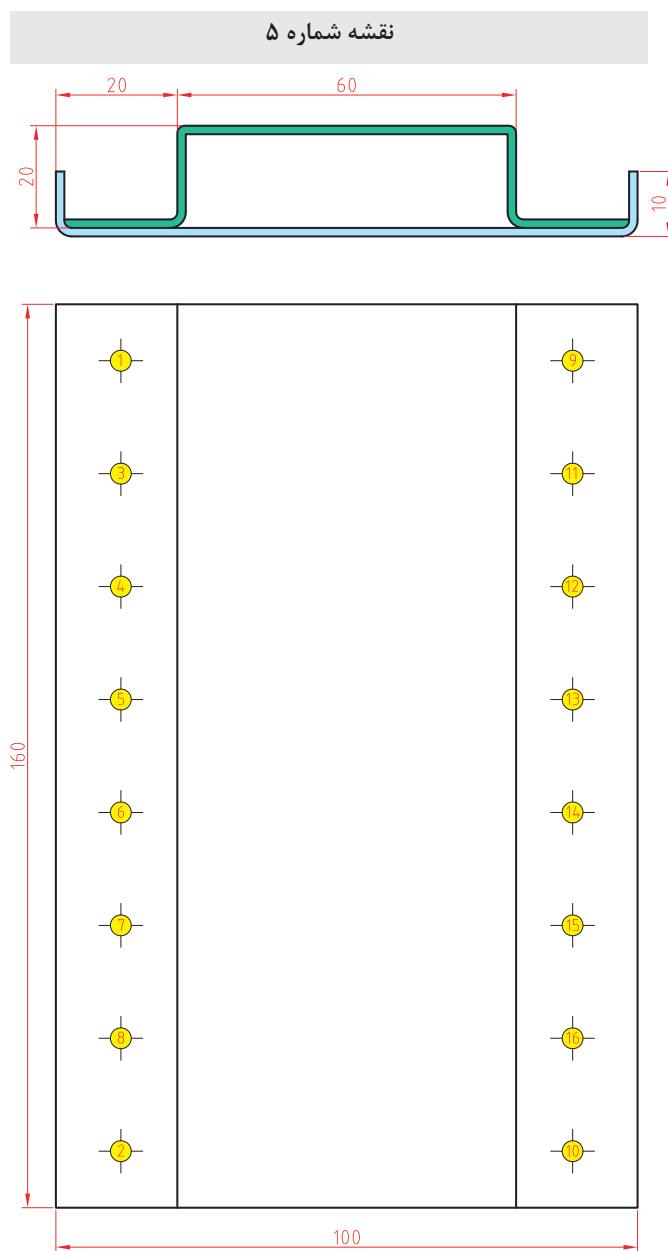

۶_ اتصال کف قوطی به دیواره توسط نقطه جوش

شرح فعالیت: یک لوله به ضخامت $5/8$ و قطر 200 و طول 100 تهیه نمایید. یک دایره به قطر 220 با ضخامت $5/8$ تهیه نمایید. روی لبه سندان دور دایره را به لبه یک سانت خم نمایید. و داخل استوانه مونتاژ نمایید. سپس دور تا دور آن را با 12 عدد نقطه جوش مونتاژ نمایید.

نکات ایمنی



در هنگام برش کاری و آماده سازی ورق ها از انگشتان خود در برابر بریدگی حفاظت نمایید.

نکات ایمنی



هنگام جوش کاری از عینک محافظ شفاف استفاده نمایید.

توجهات زیست محیطی

مدیریت مواد دور ریختنی
استفاده از سیستم تهویه در جهت خروج بخارات

ارزشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی	آماده‌سازی
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی غیر قابل قبول	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط‌کشی	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیست‌محیطی نگرش
معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

همه فلزات قابلیت جوش پذیری یکسان ندارند

جوش پذیری مقاومتی فلزات متفاوت می‌باشد، برخی از فلزات را می‌توان به راحتی با جوش مقاومتی به هم متصل کرد، اما برای تعدادی دیگر با دشواری مواجه هستیم. عوامل مؤثر بر جوش پذیری مقاومتی عبارت اند از:

الف) مقاومت الکتریکی، ب) خمیری شدن، ج) وجود لایه‌های سطحی

با توجه به جدول زیر، ورق‌ها را از لحاظ مقاومت الکتریکی دسته‌بندی کنید.

جدول ۴- عوامل تأثیرگذار بر جوش پذیری آلیاژهای مختلف

فکر کنید



مقاومت الکتریکی				
ضعیف - ۰ امتیاز	متوسط - ۱ امتیاز	مناسب - ۲ امتیاز	بالا - ۳ امتیاز	ورق
		✓		سیاه
		✓		قلع انود
		✓		گالوانیزه
		✓		روغنی
✓				آلومینیوم
✓			✓	برنج
			✓	استیل
سهولت خمیری شدن				
ضعیف - ۰ امتیاز	متوسط - ۱ امتیاز	مناسب - ۲ امتیاز	خوب - ۳ امتیاز	ورق
		✓		سیاه
		✓		قلع انود
		✓		گالوانیزه
		✓		روغنی
			✓	آلومینیوم
			✓	برنج
	✓			استیل
سهولت جوش کاری از لحاظ عدم وجود لایه‌های سطحی				
ضعیف - ۰ امتیاز	متوسط - ۱ امتیاز	مناسب - ۲ امتیاز	خوب - ۳ امتیاز	ورق
			✓	سیاه
	✓			قلع انود
	✓			گالوانیزه
			✓	روغنی
✓				آلومینیوم
		✓		برنج
	✓			استیل

فکر کنید



امتیازات هر ورق را از تمرین‌های قبلی به جدول زیر منتقل کنید و جدول زیر را تکمیل کنید. به نظر شما جوش پذیری چه آلیاژهایی خوب است؟ کدام آلیاژها به سختی جوش کاری می‌شوند؟

جدول ۵- مقایسه جوش پذیری آلیاژهای مختلف

ورق	مقاومت الکتریکی	خمیری شدن	لایه محافظ	جمع امتیاز	جوش پذیری
سیاه					
قلع اندود					
گالوانیزه					
روغنی					
آلومینیوم					
برنج					
استیل					


اگر امتیاز به دست آمده کمتر از ۵ شود ← جوش پذیری ضعیف است

اگر امتیاز به دست آمده بین ۵ تا ۷ شود ← جوش پذیری متوسط است

اگر امتیاز به دست آمده ۷ و بیشتر از ۷ شود ← جوش پذیری خوب است

نواحی یک نقطه جوش

شکل ۱۵ نواحی مختلف دو فلز که با فرایند نقطه جوش به یکدیگر متصل شده‌اند را نشان می‌دهد. با توجه به جدول ۶ هر منطقه را بروی جدول مشخص کنید.

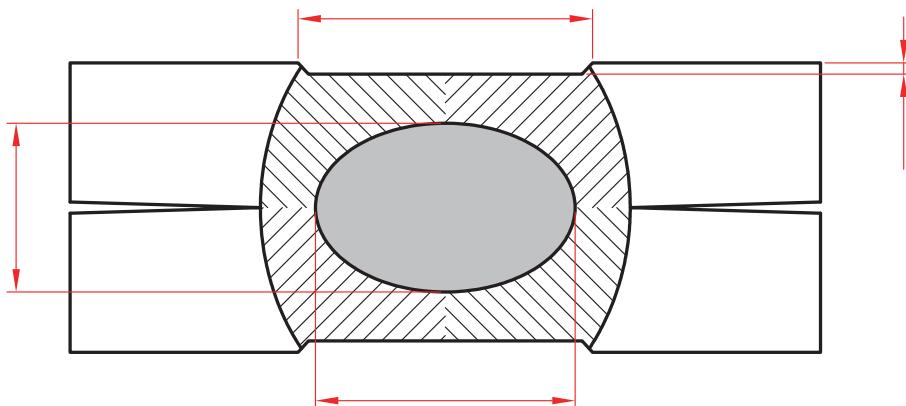


شکل ۱۵ - نواحی مختلف یک اتصال نقطه جوش

جدول ۶- مناطق مختلف در یک دکمه جوش مقاومتی نقطه‌ای

منطقه	نام منطقه	توضیحات
الف	فلز جوش	به منطقه بین دو ورق فلزی گفته می‌شود که در اثر مقاومت الکتریکی ذوب و سپس منجمد شده است.
ب	قطر دکمه جوش	به طول فلز جوش گفته می‌شود.
پ	منطقه متأثر از گرمایش	ناحیه‌ای است که در اثر جوش کاری داغ شده ولی ذوب نشده است.
ت	عمق فرورفتگی	عمق فرورفتگی ناشی از فشار الکترود بر سطح ورق
ث	عرض منطقه فرورفتگی	اندازه عرض ناحیه‌ای از سطح ورق که در اثر فشار الکترود فرو رفته است.
ج	عمق جوش	ضخامت فلز جوش
چ	فلز پایه	قطعه کار


کنترل کیفی اتصال نقطه جوش

به شکل ۱۶ نگاه کنید. برای ساخت جعبه چوبی کدام میخ مناسب تر است و اتصال مقاوم‌تری ایجاد می‌کند؟
سایر میخ‌ها چه مشکلی دارند؟

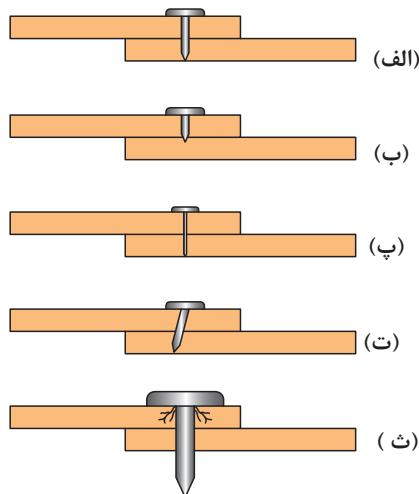

شکل ۱۶- مقطع نقطه جوش‌های مختلف

همان‌گونه که ملاحظه کردید، مناسب بودن اندازه و بعد میخ در مقاومت اتصال بسیار مهم است. در نقطه با شکل‌های ۱۷ (الف-ث) پیدا کنید و تعیین کنید، کدام یک از این اتصالات بیانگر یک اتصال مناسب است.

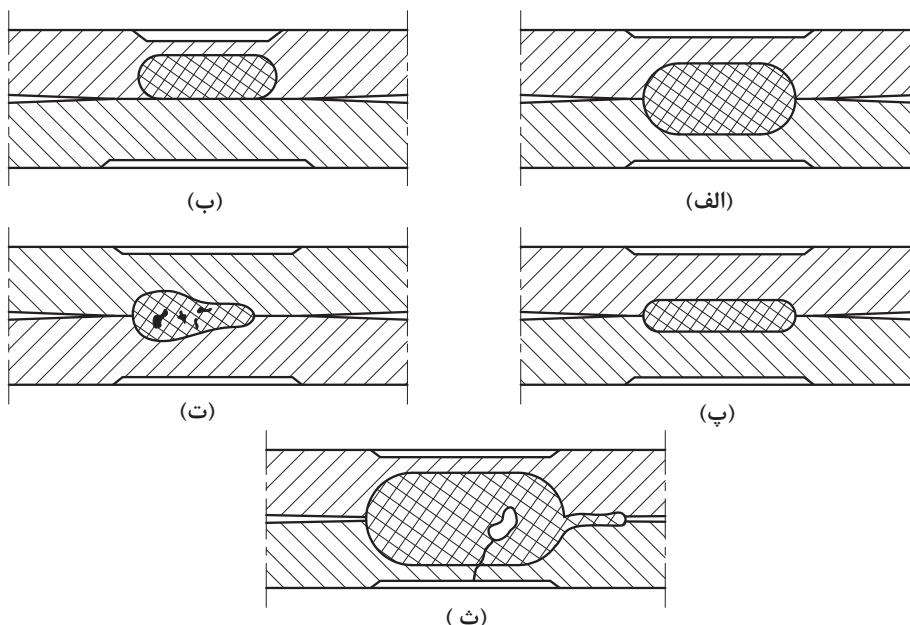

شکل ۱۷- مقطع نقطه جوش‌های مختلف

آزمون‌های ارزیابی کیفیت اتصال



ارزیابی کیفیت اتصال نقطه جوش معمولاً به دو روش انجام می‌شود:

الف) بازررسی چشمی

ب) آزمون‌های مکانیکی

الف) بازررسی چشمی: پس از انجام جوش کاری باید با کمک ابزارهای اندازه‌گیری (خط کش، کولیس و ...) شکل و ابعاد نقطه جوش مورد بازررسی قرار گیرد و سلامت یا معیوب بودن آن مشخص گردد. در جدول ۷ برخی از عیوب متداول نقطه جوش به همراه حدود پذیرش آنها نشان داده شده است.

جدول ۷- انواع عیوب جوش در جوش کاری مقاومتی نقطه ای

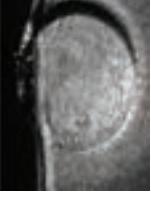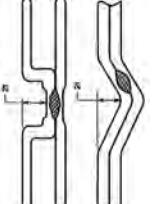ردیف	نوع عیوب	تصویر	توضیح	دلیل ایجاد عیوب	راه کنترل و رفع عیوب	حد پذیرش
۱	دکمه نامتفارن		اختلاف در قطرهای دکمه جوش یا نفوذ سبب ایجاد شکل نامتفارن می گردد.	نوك غیر متفارن الکترود، عدم رعایت فاصله مناسب تا لبه جوش ها و فاصله تا لبه کنترل هم راستایی الکترودها	امداده سازی نوك الکترود، تنظیم و کنترل گیره ها رعایت فاصله بین دکمه جوش ها و فاصله تا لبه کنترل هم راستایی	۲ > قطر بزرگ قطر کوچک
۲	سوختن لبه ورق		عبور حریان از لبه ورق سبب ذوب شدن لبه می شود.	نزدیکی بیش از حد دکمه به لبه ورق	رعایت فاصله از لبه ورق	۵/۶ < (S) فاصله
۳	ذوب شدن و سوختن ورق		بالا رفتن دما در محل اتصال الکترود به ورق می تواند سبب ذوب شدن یا سوختن سطح ورقها شود این اتفاق باعث ایجاد ظاهر نامناسب جوش گردد.	فشار کم الکترود، تنظيم زمان، فشار و در سطوح قابل مشاهده مورد قبول نمی باشد	فرایان تمیز کاری سطح ورق کنترل شدت فرایان و زمان	
۴	پیچیدگی		در اثر اعمال فشار ممکن است ورقها تغییر شکل داده و دچار اعوجاج شود که سبب ایجاد ظاهر نامناسب و کاهش مقاومت اتصال می شود.	محکم نبودن گیره ورق، عدم هم راستایی الکترود و فشار بیش از حد	کنترل هم راستایی عمق اعوجاج باید کمتر از دو برابر ضخامت باشد	

فصل سوم: جوش کاری مقاومتی

ردیف	نوع عیب	تصویر	توضیح	دلیل ایجاد عیب	راه کنترل و رفع عیب	حد پذیرش
۵	روی هم افتدگی دکمه ها و فاصله کم بین آنها	 	عدم رعایت فاصله بین دکمه جوش ها سبب عبور بخشی از جریان از دکمه هم جوار کاهش ابعاد و مقاومت جوش حاصل می شود	عدم رعایت حداقل فاصله جوش ها	رعایت حداقل فاصله متناسب با قطر دکمه جوش	حدود موجود در جدول ۱۱
۶	فرورفتگی		در اثر اعمال فشار، نقطه اثر الکترود بر روی سطح ورق به صورت فرورفتگی باقی می ماند که سبب ایجاد ظاهر نامناسب و افت مقاومت اتصال می شود	فسار بیش از حد، شدت جریان زیاد و زمان زیاد	کنترل و تنظیم پارامترهای جوش کاری	۰ < قطر بزرگ ۳۰ >
۷	آلوده شدن سطح الکترود		در اثر ذوب و چسبیدن ورق به الکترود عملکرد و رسانایی الکترود کاهش می یابد	فسار کم و جریان زیاد، جنس نامناسب الکترود، عدم تناسب بین فشار، جریان و پنهن بودن نوک الکترود و پنهن بودن نوک الکترود	فسار کم و جریان زیاد، جنس نامناسب الکترود، عدم تناسب بین فشار، جریان	غیر مجاز
۸	زنگ و چفره		وجود آلدگی ها و یا تنظیم نبودن پارامتر ها سبب ایجاد ذوب شدن نوک الکترود و آلدده کردن حوضچه شدت جریان بالا و حذف فشار قبل از تکمیل انجماد	چرب بودن بیش از حد ورق و چرب بودن بیش از حد ذوب شدن نوک الکترود و آلدده کردن حوضچه شدت جریان بالا و حذف فشار قبل از تکمیل انجماد	غیر مجاز	حدود موجود در جدول ۱۱


ب. آزمون های مکانیکی: آزمون مکانیکی نقطه جوش به روش های مختلفی انجام می شود که دو نمونه از پر کاربردترین های آنها عبارت است از:

- الف: آزمون خم کاری^۱
- ب: آزمون قلم و چکش^۲

آزمون خم کاری

این آزمون در سه مرحله انجام می شود (شکل ۱۸).

- ۱- خم کردن لبه یکی از ورق ها به میزان 90°
- ۲- قرار دادن آن لبه درون گیره
- ۳- چرخاندن لبه ورق آزاد حول ابزار (انبر دست و ...) تا جدا شدن کامل اتصال

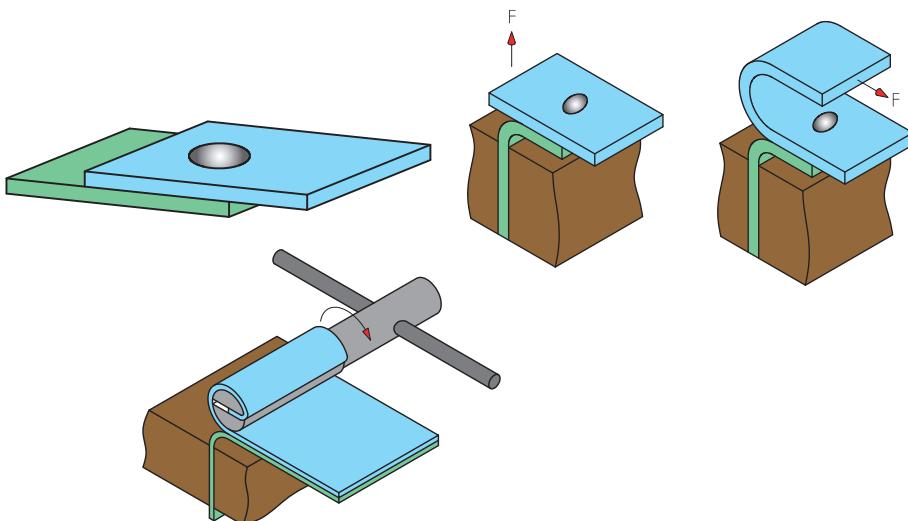

شکل ۱۸- آزمون خم کاری



شکل ۱۹- نتیجه مطلوب در آزمون خم کاری

قبل از جدا شدن اتصال، دکمه جوش توسط چشم مورد ارزیابی قرار می گیرد. شرایط جوش سالم عبارت است از:

- ۱- اتصال از ورق جدا شده و در اصطلاح قلوه کن شده باشد (شکل ۱۹).

^۱- Peel Test
^۲- Chisel Test

فصل سوم: جوش کاری مقاومتی


۲- قطر دکمه مطابق با جدول ۸ باشد.

جدول ۸- ابعاد دکمه جوش

ردیف	ضخامت ورق (mm)	حداکثر قطر مجاز (mm)	حداقل قطر مجاز (mm)	قطر مطلوب (mm)
۱	۰/۴	۳/۵۰	۲/۵۰	۳/۲۰
۲	۰/۵	۳/۹۰	۲/۸۰	۳/۵۰
۳	۰/۶	۴/۳۰	۳/۱۰	۳/۸۰
۴	۰/۷	۴/۶۰	۳/۳۰	۴/۲۰
۵	۰/۸	۴/۹۰	۳/۶۰	۴/۵۰
۶	۰/۹	۵/۲۰	۳/۸۰	۴/۷۰
۷	۱/۰۰	۵/۵۰	۴/۰۰	۵/۰۰
۸	۱/۱۰	۵/۸۰	۴/۲۰	۵/۲۰
۹	۱/۲۰	۶/۰۰	۴/۴۰	۵/۵۰

$$\text{ضخامت ورق} = \sqrt{D - \text{حداقل قطر مجاز}} \quad \text{ضخامت ورق} = \sqrt{D + \text{حداکثر قطر مجاز}}$$

در صورت گرد نبودن دکمه جوش می‌بایست از قطر متوسط به جای قطر دکمه جوش استفاده شود. نحوه محاسبه آن در شکل ۲۰ نشان داده شده است.

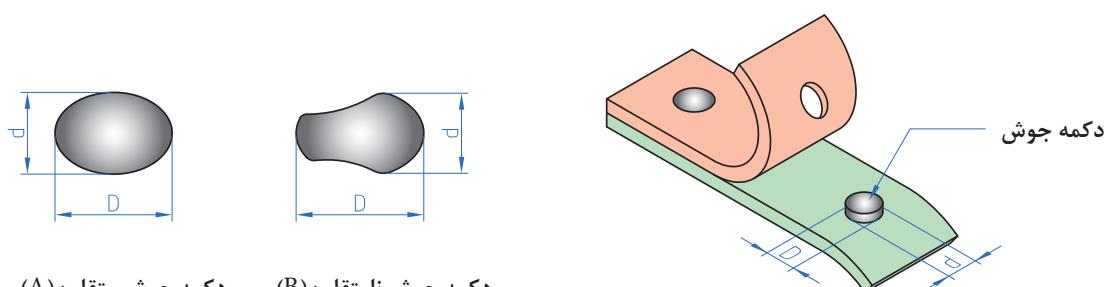


$$\text{قطر متوسط دکمه جوش} = \frac{D + d}{2}$$

شکل ۲۰- محاسبه قطر متوسط دکمه جوش

کار کارگاهی

آزمون خمسم

شرح فعالیت: طبق نقشه در فصل مشترک یک نقطه جوش بزنید. سپس در جهت مخالف تحت خمش قرار دهید تا مشخص شود که نقطه استحکام کافی را دارد.
نتیجه را به صورت آزمایش گزارش دهید

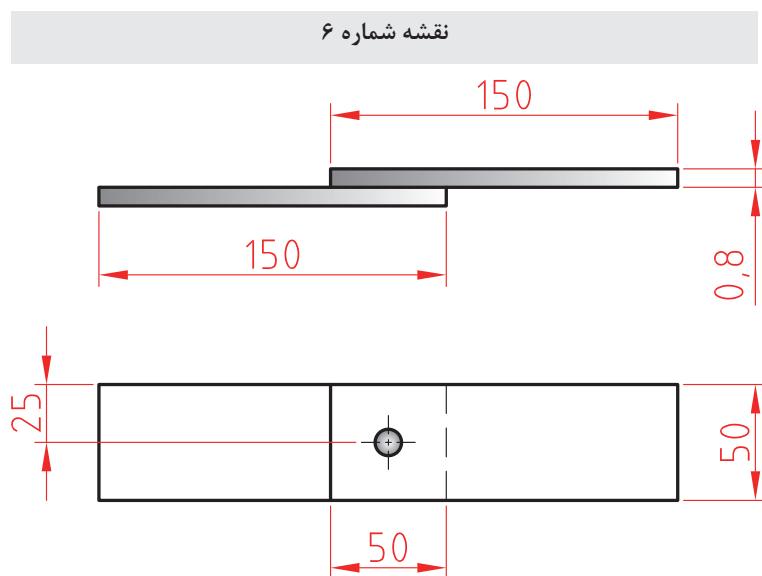

ابزارهای مورد نیاز خود را برای ایجاد نقطه جوش در جدول فهرست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

ارزشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص های داوری / نمره دهنده)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	افق بری برابر نقشه، زاویه خم و شعاع خم درست، خم کاری درست	آماده سازی بالاتر از انتظار		
۲	افق بری برابر نقشه، خم کاری نادرست	آماده سازی قابل قبول	کارگاه: ابزار آلات خم کاری، دستگاه خم کن	الخم کاری
۱	افق بری برابر نقشه، زاویه خم و شعاع خم درست، خم کاری درست	آماده سازی غیر قابل قبول		
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مدیریت مواد و تجهیزات	شاپیستگی های غیر فنی
			استفاده از لباس کار و دستکش	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول		توجهات زیست محیطی
				نگرش
معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

از زیبایی پایانی – نقطه جوش دو ورق فولادی به صورت لب روی هم

شرح کار:

آماده سازی دستگاه
آماده سازی الکترودهای نقطه جوش
انجام جوش کاری
عیب یابی و کنترل ابعاد

استاندارد عملکرد:

اتصال فلزات به روش جوش کاری نقطه‌ای براساس استاندارد SWA

شخص‌ها:

- سطح تمیز و بدون چربی و بدون لایه‌های اکسیدی
- کنترل سطح الکترود از نظر عدم وجود چربی و کثیفی و نیز هم راستایی نوک الکترودها
- کنترل پارامترهای تنظیمی دستگاه جوش کاری و اطمینان از درست بودن آنها
- اطمینان از انجام جوش کاری نقطه‌ای بر محل‌های مورد نظر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه استاندارد جوش کاری مجهز به تجهیزات، جوش کاری نقطه‌ای، دستگاه ویژه نقطه جوش کاری، قطعات فلزی، قید و

Tip dress

ابزار و تجهیزات: دستگاه جوش کاری نقطه‌ای

معیار شایستگی:

ردیف	موحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنر جو
۱	آماده سازی	۲	
۲	خم کاری	۲	
۳	کنترل نهایی	۲	
۴			
۵			
۶			
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مسئولیت پذیری، سطح ۱، داوطلب شدن برای فعالیت‌های جدید و خاص، دستکش، لباس کار، دقیق در پیاده کردن نقشه روی ورق افزایش بهره‌وری			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنر جو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

فصل ۴

اتصال پیچک



از جمله روش‌های اتصال ورق‌های نازک می‌توان اتصال فرنگی پیچ را نام برد. مبتکران صنعتی برای ساخت کانال‌ها، قوطی‌های مواد غذایی، بشکه‌های نگهداری مواد سوختنی، بهینه ترین روشی که ابداع کردند فرنگی‌پیچ است که به صورت دستی و ماشینی با سرعت بالا می‌توان بدون استفاده از حرارت قطعات را به هم متصل کرد که حتی روکش‌های فلز آسیب نمی‌بینند. برای اتصال ورق‌های گالوانیزه برای جلوگیری از آلودگی هوا و سمی‌بودن، می‌توان از اتصال فرنگی پیچ استفاده کرد.

واحد یادگیری ۵

شایستگی اتصال پیچک

آیا تا
به حال پی
بردهاید

پیچک جزء کدام دسته از اتصالات به شمار می‌رود؟
برای ساخت کانال‌ها از چه اتصالاتی استفاده می‌شود؟
چند نوع اتصال پیچک وجود دارد؟
چگونه می‌توان یک اتصال پیچک را ساخت؟


هدف از این شایستگی فراگیری انواع اتصال پیچک (فرنگی پیچ)، کاربرد آنها در تولید مصنوعات فلزی، محاسبه پیچک، روش‌های ساخت پیچک و ابزار و تجهیزات ساخت پیچک می‌باشد. اتصالات پیچک بسیار متنوع می‌باشد که هر یک از آنها کاربرد به خصوص دارند، به عنوان مثال از اتصالات پیچک خواهید گرفت.

استاندارد عملکرد

اتصال ورق‌های فلزی به یکدیگر در حالت‌های مختلف به روش پیچک، هنرجویان قادر به محاسبه لبه اتصال و پیاده کردن نقشه پیچک بر روی ورق فلزی و ساخت اتصال پیچک خواهند بود.

پیچک‌ایک اتصال دائم است

فرنگی پیچ که آن را پیچک نیز می‌نامند فرایند اتصالی است که در آن لبه ورق را به فرم خاصی تازده و در یکدیگر قفل می‌نمایند. عمل پیچک می‌تواند توسط دست و یا به وسیله ماشین‌های پیچک انجام شود. به عبارت دیگر پیچک یک نوع اتصال دائمی و مکانیکی است که بدون هیچ مواد اضافی، ورق‌های فلزی نازک را به یکدیگر متصل می‌کند.

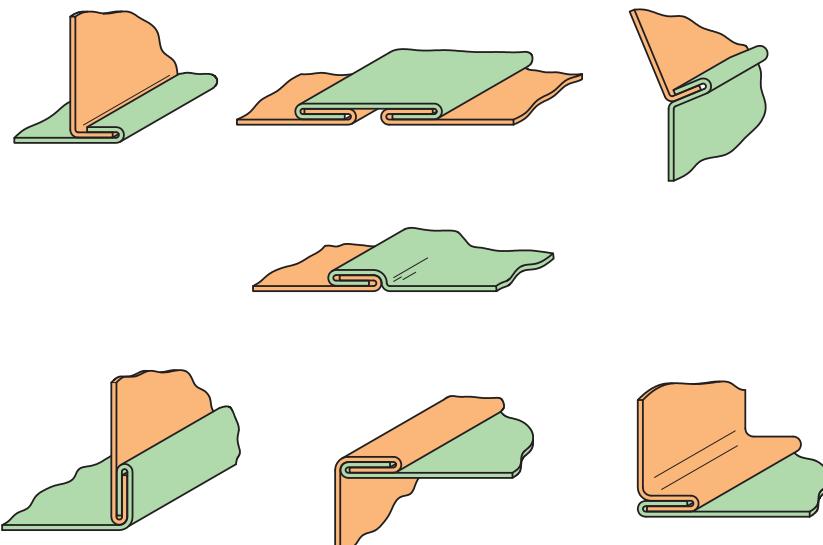

شکل ۱- انواع پیچک

اهمیت اتصال پیچک

بحث کلاسی: در جدول زیر چند روش اتصال را در هر مورد با هم مقایسه کرده و به هر کدام امتیاز یک تا چهار دهید. اعداد در هر سطر می‌توانند امتیاز برابر داشته باشند.


مقایسه پیچک با سایر روش‌های اتصال

پیچک	پیچ و مهره	نقطه جوش	نوع اتصال	پارامتر
			سرعت عملکرد	
			اقتصادی بودن	
			استحکام	
			آب بند بودن	

۱- self - secured joints: Seam

انواع اتصالات پیچک


اتصالات پیچک در صنعت ورق کاری برای ساخت مصنوعات فلزی استفاده می‌شوند، در شکل ۲ انواع اتصالات پیچک نشان داده شده است.

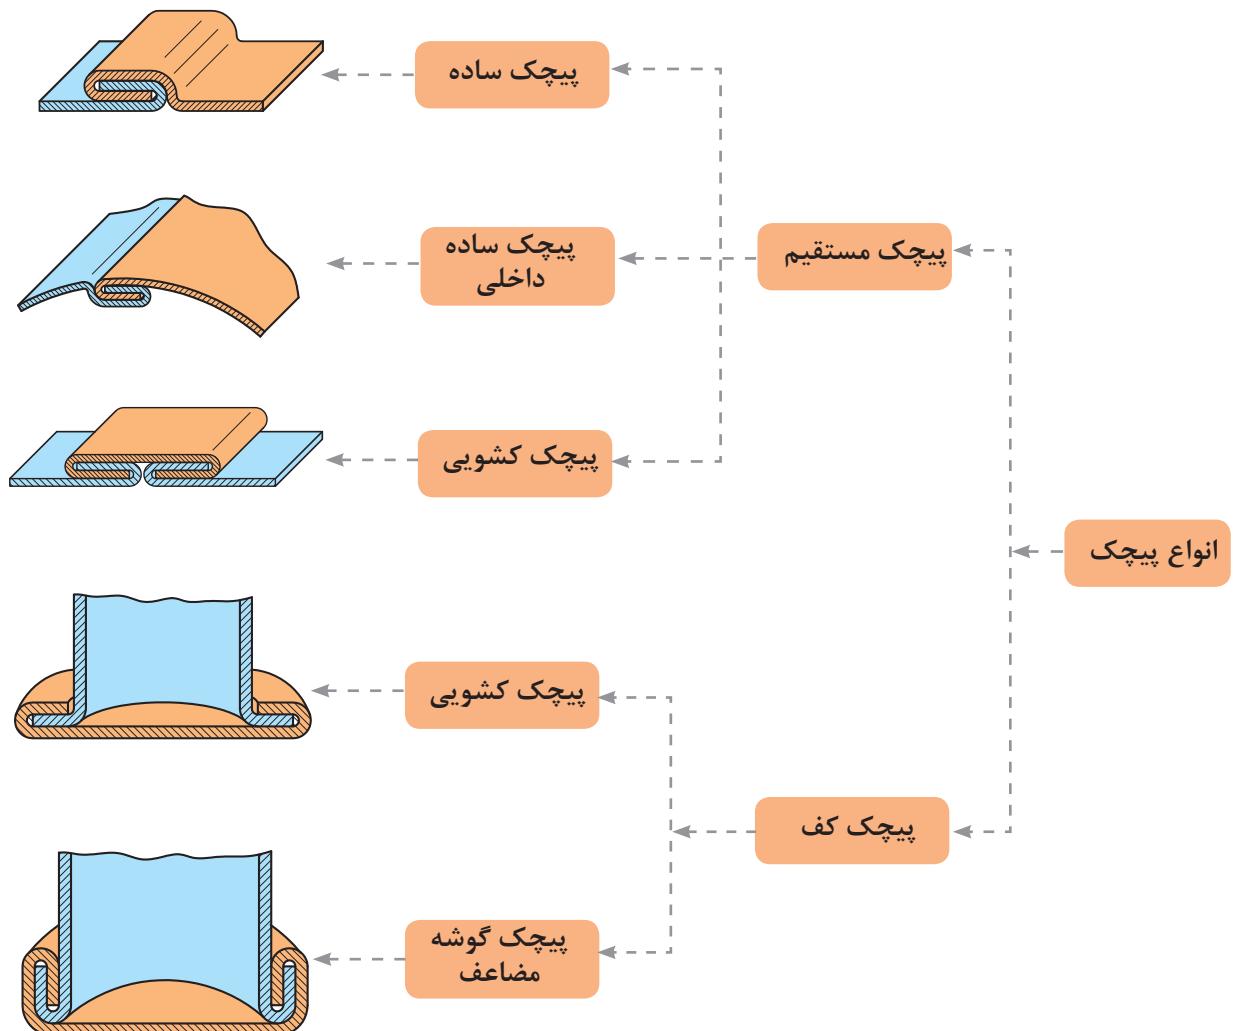

شکل ۲- انواع پیچک


پیچک ساده (The Grooved Seam)

این نوع پیچک از دو لبه خم شده تشکیل شده است (شکل الف^(۳)). دو لبه در یکدیگر به صورت قلاب قرار می‌گیرند (شکل ب^(۳)). لبه‌ها در نهایت با استفاده از قالب پیچک دستی یا ماشینی در یکدیگر قفل می‌شوند (شکل ج^(۳)).

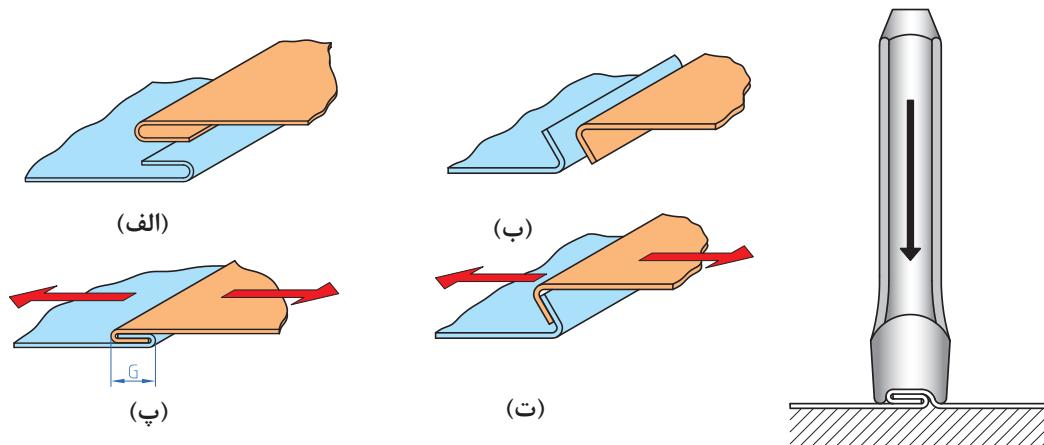

شکل ۳- مراحل ساخت پیچک ساده

پیچک داخلی (The Internal Grooved Seam)

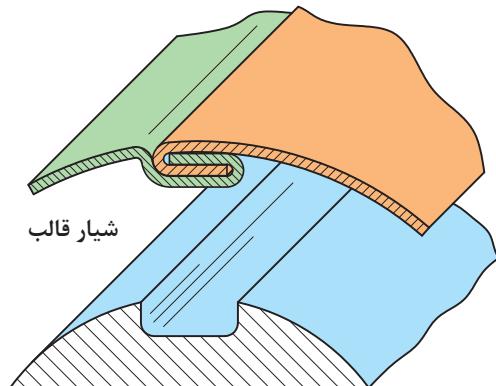


شکل ۴- پیچک داخلی

شکل ۴ کاربرد پیچک ساده داخلی را نشان می‌دهد. به نظر شما تفاوت پیچک ساده با داخلی در چیست؟

پیچک کشویی (The Double Grooved Seam)

این نوع پیچک از یک نوار قفل‌کننده برای نگهداری لبه‌های خم شده با یکدیگر، استفاده می‌شود. نقش این نوار در این نوع اتصال افزایش استحکام و زیبایی ظاهری پیچک می‌باشد. شکل ۵ نحوه ساخت این نوع اتصال را نشان می‌دهد. ابتدا لبه‌ها در اندازه مورد نظر به صورت دو لبه قفلی شکل خم می‌شوند، سپس یک نوار فلزی با پهنای دقیق که به سمت داخل خم شده، ساخته می‌شود. در نهایت لبه‌های قفلی شکل وارد نوار فلزی می‌شوند و به وسیله چکش این مجموعه در یکدیگر قفل می‌شوند. از این پیچک بیشتر در ساختن


کانال‌ها به خصوص در اتصال دو ورق با طول زیاد استفاده می‌شود. از این نوع پیچک که به صورت ساده و زاویه‌ای ساخته می‌شود برای اتصال مصنوعات فلزی بزرگ استفاده می‌شود.

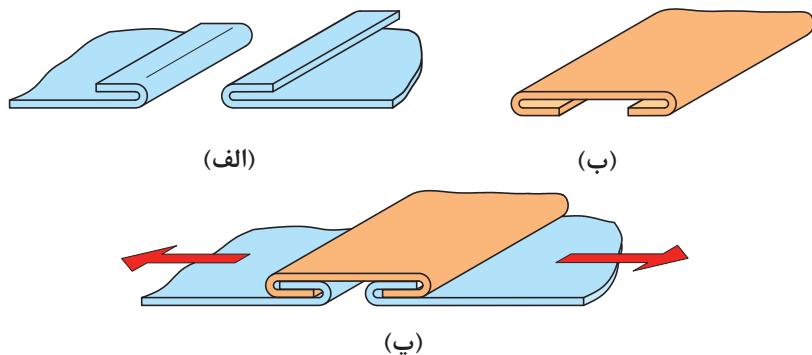

شکل ۵- مراحل ساخت پیچک کشویی

پیچک گوشه ساده (The pened down Joint)

شکل ۶ ساختمان یک پیچک گوشه ساده را نشان می‌دهد. در این نوع پیچک دو لبه ورق فلزی مورد اتصال، در ابعاد مورد نیاز و زاویه 90° درجه خم می‌شوند (شکل الف). این لبه‌های خم شده در موقعیت نشان داده شده در (شکل ب) قرار می‌گیرند، سپس یکی از لبه‌ها با استفاده از چکش خم می‌شود و در یکدیگر قفل می‌شوند (شکل ج).

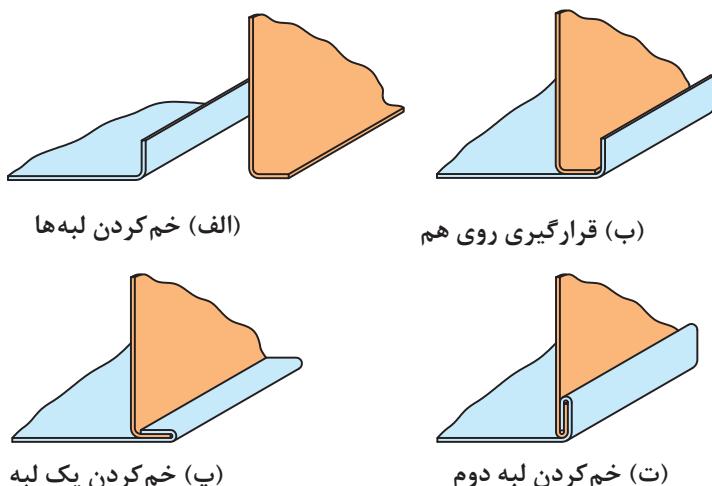


شکل ۶- مراحل ساخت پیچک ساده و پیچک گوشه مضاعف

پیچک گوشه مضاعف (The knocked up Joint)


این نوع پیچک بسیار مستحکم‌تر از نوع قبلی است. در حقیقت همان پیچک گوشه ساده است با این تفاوت که لبه‌های آن به کمک چکش یک با یکدیگر به سمت بالا خم شده است (شکل ۶ ت). تفاوت آنها در این است که پیچک گوشه ساده را می‌توان از یکدیگر جدا کرد ولی پیچک مضاعف را نمی‌توان. از این پیچک در مخازن استوانه‌ای استفاده می‌شود.

روش پیاده کردن اتصال پیچک روی ورق

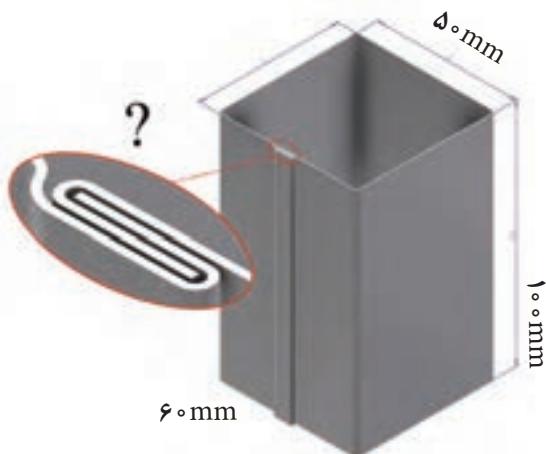

شکل ۷- کanal چهار گوش

شکل ۷ نقشه یک کanal چهار گوش را نشان می دهد. با توجه به آن به راحتی می توان اطلاعات مورد نیاز برای پیاده کردن نقشه روی ورق را از آن استخراج کرد. اما چگونه می توان اطلاعات مورد نیاز برای اتصال فرنگی پیچ را به دست آورد؟

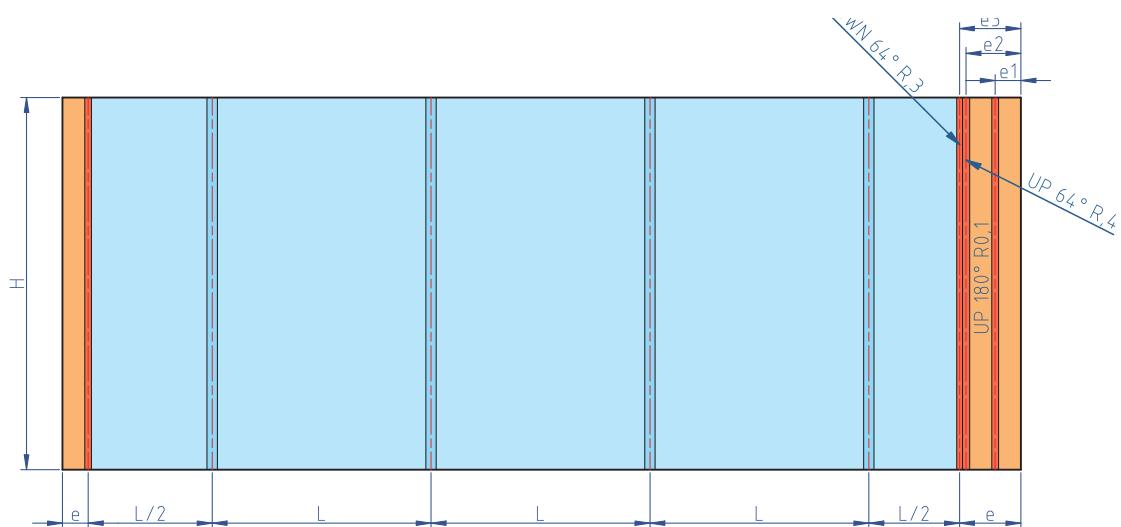

شکل ۸- گستردگی کanal به همراه طول مورد نیاز برای فرنگی پیچ

اندازه مجاز خم در اتصال پیچک

هنگامی که از اتصال پیچک در ساخت مصنوعات ورق فلزی استفاده می‌شود، باید یک اندازه مجاز برای مقدار ورق فلزی که برای اتصال پیچک لازم است را در نظر گرفت. این مقدار مجاز به دو عامل پایه بستگی دارد؛


- پهنهای لبه‌های خم شده
- ضخامت ورق فلزی

اندازه مجاز برای یک فرنگی پیچ ساده چه مقدار است؟ با توجه به شکل ۹ اگر W پهنهای لبه خم شده و G پهنهای اتصال پیچک باشد ($G > W$)، پهنهای اتصال پیچک ساده عبارت اند از:

$$G = W + 3t \quad \text{که در این رابطه } t \text{ ضخامت ورق فلزی می‌باشد.}$$

اندازه مجاز کلی (T_a) برای یک اتصال پیچک ساده تقریباً سه برابر پهنهای اتصال پیچک (یا پهنهای قالب فرنگی پیچ) می‌باشد:

$$T_a = 3G$$

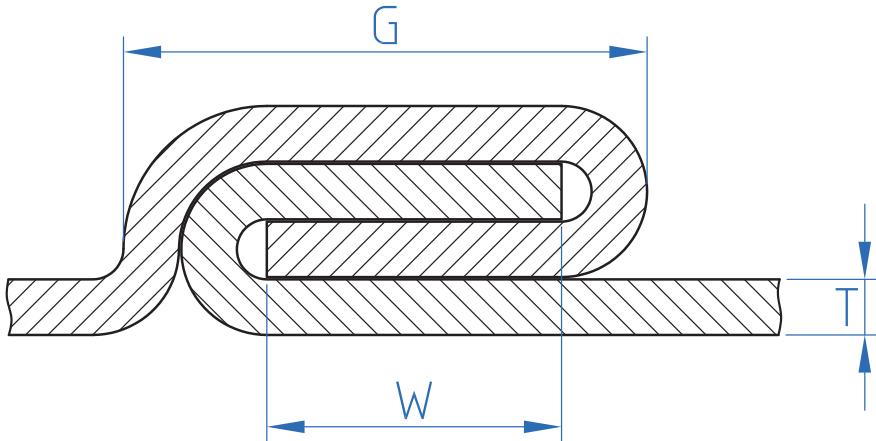

شکل ۹- شماتیک یک پیچک ساده

این مقدار مجاز را می‌توان به یکی از دو روش زیر اجرا کرد.

۱- این مقدار مجاز در دو طرف الگو (در دو طرف ورق فلزی برای اتصال استفاده می‌شود)

۲- $\frac{1}{3}$ حد مجاز در یک سمت و $\frac{2}{3}$ مقدار مجاز در سمت دیگر ورق در نظر گرفته می‌شود.

فصل چهارم: اتصال پیچک

نکته




برای انتخاب قالب فرنگی پیچ مناسب، ضخامت ورق فلزی باید در نظر گرفته شود.

برای محاسبه اندازه مجاز استفاده شدن طول ورق بهازی هر خم برای اتصال پیچک ساده، از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$B_a = G - \frac{1}{\delta t} \quad (\text{حد مجاز خم})^1$$

رابطه بالا به ازای هر خم در اتصال پیچک ساده می باشد، اگر تعداد خم افزایش یابد رابطه چه تغییری می کند؟

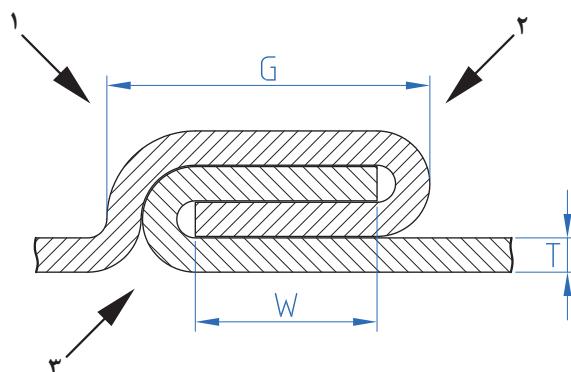

شکل ۱۱- شماتیک یک پیچک ساده

سؤال ۱: اندازه مجاز یک اتصال پیچک ساده با پهنه ای اتصال برابر با $6/35$ میلی متر را محاسبه کنید.


سؤال ۲: برای مثال، اگر پهنه ای لبه خم برابر با $6/35$ میلی متر و ضخامت ورق برابر با $6/6$ میلی متر باشد، مقدار پهنه ای قالب مورد نیاز برای فرنگی پیچ کردن اتصال فوق را تعیین کنید؟

کارگاهی

ساخت اتصال پیچک ساده

مطابق نقشه ۱ دو ورق را توسط اتصال پیچک ساده به یکدیگر متصل نمایید. ضخامت ورق برابر با $5/5$ میلی متر می باشد.

نقشه شماره ۱

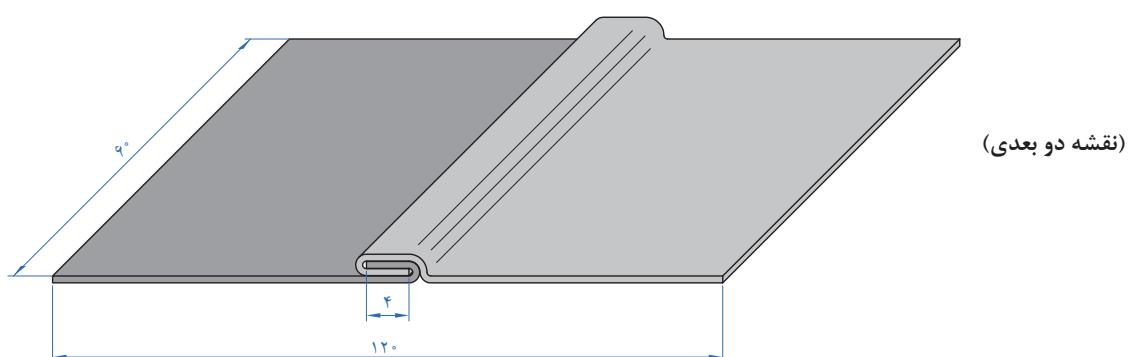


ابزارهای مورد نیاز

ابزارهای مورد نیاز خود را در جدول فهرست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

ابتدا محاسبات مربوط به پیچک را انجام داده و سپس نقشه گسترده را بر روی ورق پیاده نمایید، لبه‌های تعیین شده را عکس جهت یکدیگر خم نموده و بعد از آن دور یک لوله ورق را رول نمایید و اتصال پیچک را مونتاژ کنید. محصول یک لوله خواهد بود.

نقشه شماره ۲

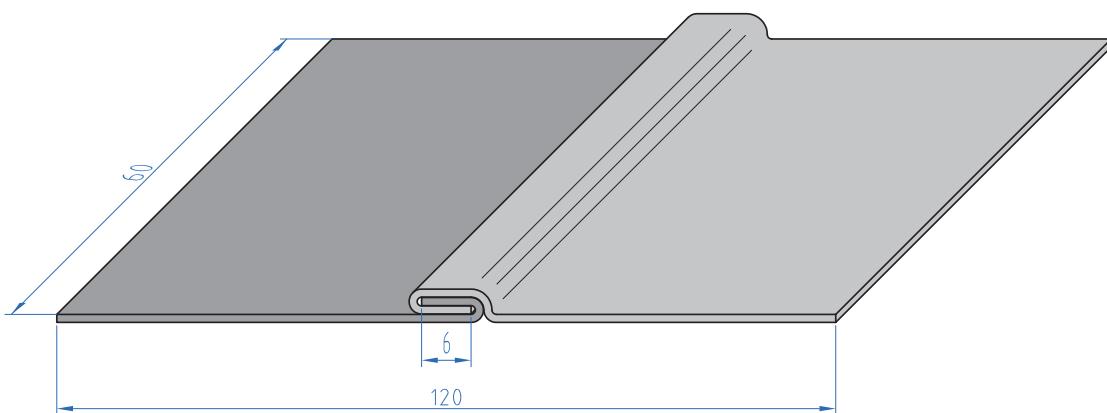

هنگام خم کاری لبه‌های ورق، مراقب انگشت‌هایتان باشید.

نکات ایمنی



ارزشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی	آماده‌سازی
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی غیرقابل قبول	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط کشی	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقت در پیاده کردن	شایستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیست محیطی نگرش
معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

حد مجاز برای یک اتصال پیچک کشویی

حد مجاز برای یک اتصال پیچک کشویی برابر است با: پهنهای لبه خم - ضخامت ورق فلزی


$$B_a = G - \frac{1}{\delta} T$$

اگر این مقدار مجاز برای ضخامت ورق فلزی ساخته نشده بود، اندازه سطح کشویی فرنگی پیچ به اندازه دو ضخامت ورق فلزی افزایش می‌یافتد. برای محاسبه سطح کشویی (C) فرنگی پیچ به صورت زیر محاسبه می‌شود (شکل ۱۱)؛

$$C = 2W + 4T$$

بنابراین حد مجاز کلی (T_a) برای سطح کشویی پیچک برابر است با:

$$T_a = 4W + 4T$$

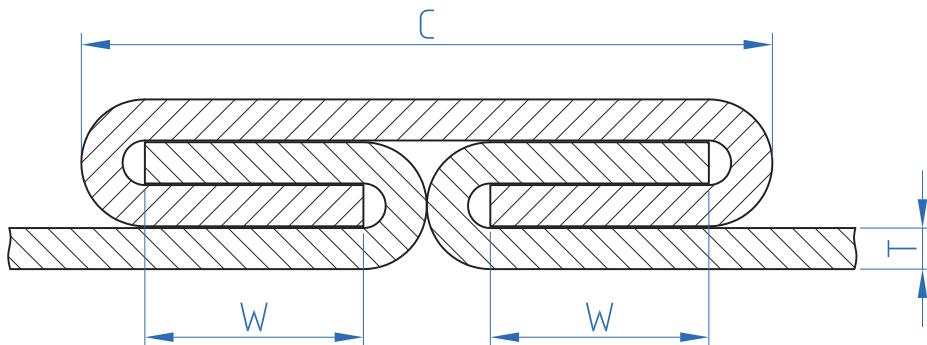

شکل ۱۲ اتصال پیچک کشویی


حد مجاز برای اتصالات پیچک گوشه چه مقدار است؟

همان طور که قبلاً ذکر شد، اتصال پیچک گوشه مضاعف نوع وسعت داده شده از پیچک گوشه ساده می‌باشد. بنابراین، مقدار مجاز برای هر دوی اینها یکسان می‌باشد. همان طور که در شکل الف ۱۳ و ب ۱۳ نشان داده شده است، P اندازه اتصال پیچک گوشه ساده و K اندازه اتصال پیچک گوشه مضاعف می‌باشد. اندازه پیچک‌های ساده و مضاعف توسط پهنهای یک لبه خم شده تعیین می‌شود. آزمایشات مقطعی نشان داد که اندازه اتصال پیچک گوشه ساده (P) برابر است با $2W + 2T$ در حالی که اندازه پیچک گوشه مضاعف (K) برابر است با $2W + 3T$.

مقدار مجاز برای ساختن این دو اتصال برابر است با:

۱) حالتی که یک لبه خم داشته باشیم: پهنهای لبه خم شده

۲) حالتی که دو لبه خم داشته باشیم: دو برابر پهنهای خم شده + ضخامت ورق فلزی

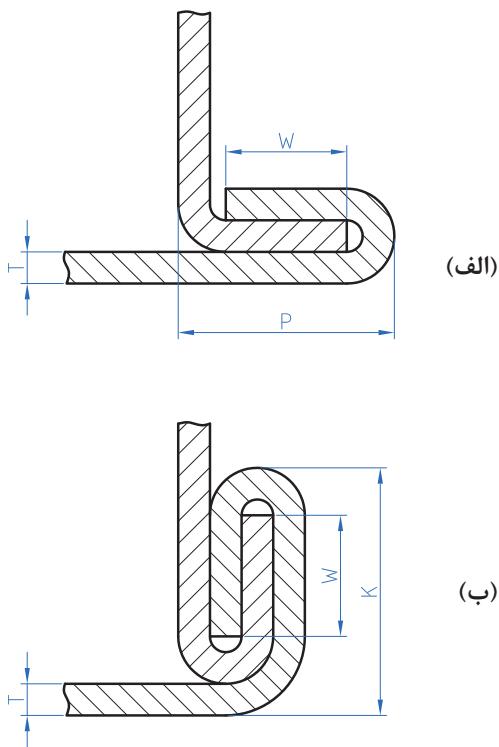

شکل ۱۳- پیچک گوشه ساده و مضاعف

مقدار مجاز برای اتصالات پیچک توسط پهنهای لبه خم شده و ضخامت ورق فلزی کنترل می‌شود. جدول ۱ مقدار حد مجاز برای هر ۴ نوع اتصال پیچک پرکاربرد را نشان می‌دهد.

نکته



جدول ۱- حد مجاز اتصالات پیچک

مقدار مجاز	نوع اتصال
مقدار مجاز نهایی $= 3G$ این حالت به دو صورت اجرا می‌شود: اضافه کردن $\frac{1}{2}G$ به هر لبه از ورق اضافه کردن یک G به یک لبه و $2G$ به لبه دیگر از ورق	پیچک ساده
اضافه کردن مقدار $T-W$ به هر لبه از ورق مورد اتصال مقدار مجاز نهایی برای نوار کشویی $= 4W + 4T$	پیچک کشویی
مقدار مجاز برای لبه تکی $= W$ مقدار مجاز برای لبه دوبل $= 2W + T$	پیچک گوشه ای

روش اجرای پیچک و اتصال آن

قالب دستی پیچک: این ابزار ساده برای فشردن اتصال پیچک و قفل کردن لبه‌ها در یکدیگر استفاده می‌شود. جنس این قالب از فولاد ساده کربنی سخت شده می‌باشد. یک شکاف مستطیلی شکل با گوشه شعاعی در سطح کاری آن قرار دارد.

پهنهای این شیار به معنای اندازه ابزار می‌باشد. قالب دستی پیچک در اندازه‌های مختلف از $\frac{3}{2}$ میلی‌متر تا ۱۹ میلی‌متر وجود دارد. (شکل ۳). با توجه به شکل ۳ یک اتصال پیچک کامل پهنهایی برابر با اندازه یک لبه خم شده به علاوه سه برابر ضخامت ورق فلزی خواهد داشت ضخامت نهایی آن در حدود چهار برابر ضخامت ورق فلزی خواهد بود. بنابراین، هنگامی که یک اتصال پیچک با ورق فلزی می‌سازید، دو دیدگاه ممکن وجود دارد:

۱ تعیین پهنهای دقیق از یک لبه خم و مقدار مجاز خم


۲ ایجاد قفل داخلی با یک پهنهای مشخص از یک لبه خم شده، و انتخاب پیچک در اندازه مناسب برای

بستن پیچک


در عمل، دیدگاه دوم در ساخت پیچک در فیت کردن قالب پیچک استاندارد معمولاً به کار برده می‌شود. در یک نگاه مقطعي به پیچک نشان می‌دهد که لبه‌های فلز به طور دقیق با گوشه شعاعی شکل قالب پیچک فیت نیست. این به طور واضح تأثیر ترانس بین مقدار مجاز پیچک و اندازه قالب پیچک را بیان می‌کند. بنابراین در مرحله ابتدایی قفل کردن و بستن اتصال پیچک مقدار درجه آزادی بیشتر بین ورق فلزی و قالب ضروری است. به طور معمول در عمل باید پهنهای قالب $1/6$ mm بزرگ‌تر از پهنهای نهایی اتصال پیچک باشد. به عنوان یک قانون کلی ضخامت ورق فلزی اندازه پیچک را تعیین می‌کند. بنابراین، برای ورق فلزی نازک‌تر لبه‌های کوچک‌تری را برای اتصال فرنگی باید ساخت (جدول ۲).

جدول ۲- حداقل پهنهای خم یک خم تک لبه بر اساس ضخامت

حداقل پهنا برای یک خم تک لبه	ضخامت ورق
۳	۰/۳۱۵
۳/۵	۰/۴
۳/۵	۰/۵
۴	۰/۶
۴	۰/۸
۵	۱
۶	۱/۲۵
۶	۱/۶

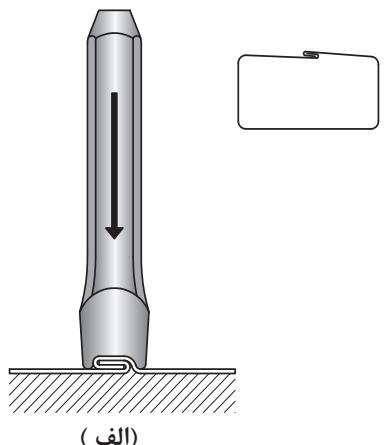

(الف)

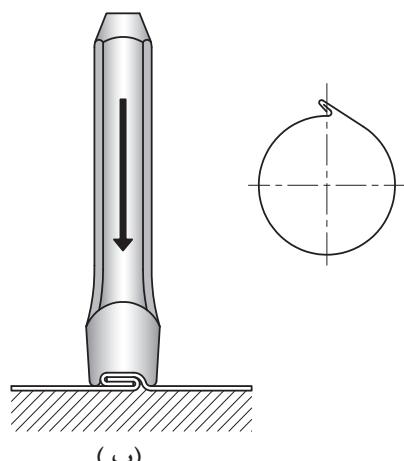

(ب)

شکل ۱۴- (الف) روش اول (ب) روش دوم

با توجه به شکل ۳ در عمل برای بستن لبه‌های قفل شده پیچک توسط قالب پیچک از دو روش استفاده می‌کنند:
روش اول: در این روش لبه‌های اتصال (مقدار مجاز تعیین شده برای خم) خم می‌شوند و به آرامی در هم با استفاده از قالب پیچک قفل شده و بسته می‌شوند (شکل ۱۴- (الف)).

روش دوم: در این روش لبه‌های اتصال به صورت تقریبی در زاویه ۶۰ درجه خم می‌شوند. لبه‌ایی که به این شکل آماده می‌شوند هنگام ایجاد قفل داخلی در مصنوعات فلزی استوانه‌ای یک مزیت به شمار می‌روند. همان‌طور که در (شکل ۱۴- ب) نشان داده شده است.

اجرای پیچک

به طور کلی ساخت اتصالات پیچک یک فرایند مشابهی دارد که این فرایند برای همه آنها به یک شکل می‌باشد. مراحل ساخت پیچک به صورت زیر می‌باشد.

- ۱ پیاده‌سازی نقشه
- ۲ برش کاری
- ۳ خم کاری
- ۴ مونتاژ اتصال
- ۵ کنترل نهایی

توجه داشته باشید که در هنگام پیاده سازی نقشه، باید ابتدا نوع پیچک مورد نیاز برای مصنوع ورق فلزی مورد نظر را تعیین کرده و سپس مقدار مجاز خم (مقدار ورق اضافی مورد نیاز برای پیچک کردن) براساس نوع فرنگی محاسبه کرده و در نهایت بر روی ورق پیاده می‌شود. در مرحله خم‌کاری، ورق‌ها را به‌وسیله خم‌کن‌های دستی و ماشینی بر اساس نقشه خم می‌کنند. در مرحله مونتاژ با استفاده از قالب تنه اتصال پیچک را درهم قفل می‌کنیم. در مرحله کنترل نهایی اتصال پیچک از لحاظ استحکام، کیفیت ظاهري و ابعاد کنترل می‌شوند.

کاربرد مقایسه‌ای اتصالات پیچ


اتصالات پیچک به صورت پیچک مستقیم، پیچک گوشه و پیچک کف به کار می‌رود، در زیر جزئیات هر یک از این کاربردها بیان شده است:

پیچک مستقیم: مصنوعات مخروطی، طولی و استوانه‌ای با سطوح صاف در این دسته وجود دارند. یکی از عمومی‌ترین نوع اتصال پیچک که در این دسته قرار دارد، پیچک ساده می‌باشد. به دلیل شیوه ساخت این نوع اتصال، از ویژگی بارزی برخوردار می‌باشد. به عنوان مثال وقتی نیروی کششی به این نوع پیچک وارد می‌شود، در طول کلی آن توزیع می‌شود. پیچک ساده داخلی در جایی به کار می‌رود که هیچ زائد اضافی در روی سطح بیرونی اتصال پیچک باقی نماند. به عنوان مثال اتصال یک لوله به فلنچ اتصال پیچک کشویی با یک نوار یا کشوی فلزی برای اتصالات موقت یا دائمی به کار می‌رود که به ما نیاز دارد. به عنوان مثال کمدهای بزرگ بایگانی اسناد.

پیچک گوشه: این نوع از اتصالات یا به صورت منحنی یا مستقیم می‌باشد که برای گوشه‌های مخازن، کانال‌های مستطیل شکل و جعبه‌ها به کار می‌رود. هنگامی که برای اتصال کانال‌های مستطیل شکل با این نوع پیچک، همیشه لبه‌ای با یک خم روی سمت صاف ساخته می‌شود. لبه با دو خم روی در قسمت گلوبی و پشت کانال در سمت منحنی وار ساخته می‌شود. اتصالاتی که برای گوشه‌ها به کار می‌روند، پیچک گوشه ساده و گوشه مضاعف می‌باشد. اتصال گوشه مضاعف مستحکم‌ترین اتصال در بین اتصالات پیچک می‌باشد.

پیچک کف: این نوع اتصالات برای اتصال کف مصنوعات فلزی به کار می‌رود. به عنوان مثال در ساخت درپوش مخزن استفاده می‌شود. پیچک‌هایی که در نوع کاربردها استفاده می‌شوند، پیچک گوشه ساده و گوشه مضاعف می‌باشد. شکل ۱۵ برخی از مثال‌های کاربردی اتصالات پیچک را نشان می‌دهد.

آب‌بندی کردن: اتصالات پیچک به طور گستردگی در تولید محفظه‌های نگهداری مواد غذایی و مایعات به کار می‌رود. برای کاربردهای ذکر شده بسیار ضروری است که درزهای اتصال آب‌بندی شوند. برای محفظه‌های حمل مایعات در داخل محفظه‌های پلاستیک قرار می‌دهند و درزهای اتصال را با روش لحیم کاری نرم آب‌بندی می‌کنند. اما برای کاربردهای غیر شرب (فقط حمل مواد غذایی) درزهای اتصال لحیم می‌شود.

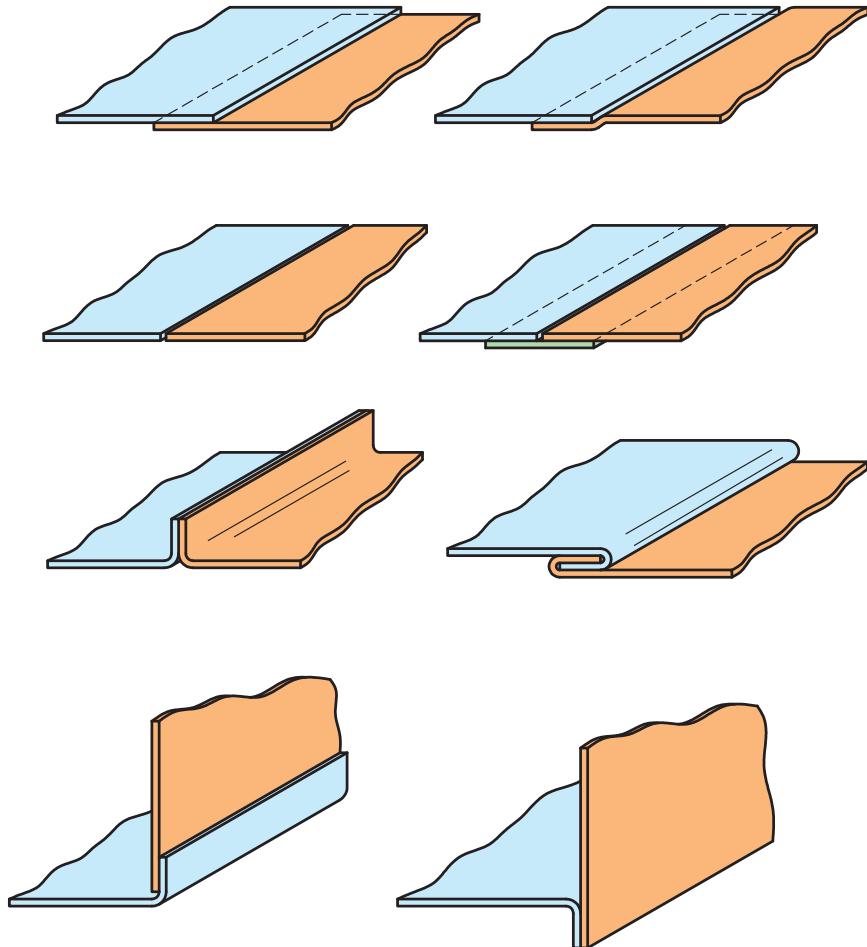

شکل ۱۵- کاربرد اتصالات پیچک

فعالیت کارگاهی

ساخت پیچک گوشه مضاعف

کار عملی




شرح فعالیت: با توجه به نقشه شماره ۴، محاسبات پیچک را انجام داده و گستردگی ورق را پیاده‌سازی نمایید و ورق‌های مورد نظر را خم کاری کنید. توصیه می‌شود هنگام تازدن یک ورق داخل خم قرار دهید تا از لهشدن کشو و خم‌ها جلوگیری شود.

ابزارهای مورد نیاز خود را برای ایجاد نقطه جوش در جدول فهرست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

نقشه شماره ۴

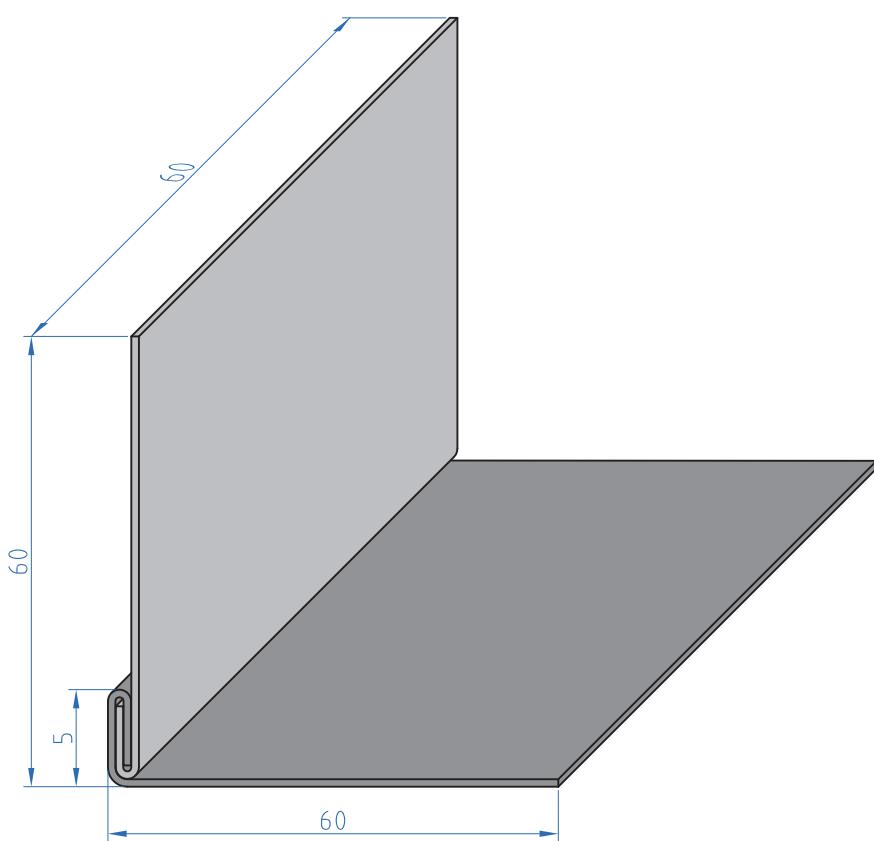

ارزشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی	آماده‌سازی
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط‌کشی	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	شایستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیستمحیطی نگرش
معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

ارزشیابی پایانی – اتصال فرنگی پیچ

شرح کار:

- پیاده کردن نقشه
- برش کاری (برش کاری قطعات، برش کاری زوایا)
- خم کاری
- صاف کاری و پلیسه گیری

استاندارد عملکرد:

اتصال ورق های فلزی با انواع فرنگی پیچ با استفاده از ابزار دستی و ماشینی با توجه به نقشه و الزامات فنی
شاخص ها:

- استفاده اصولی از ابزارهای نقشه کشی
- دقت در برش کاری و تنظیم تیغه های برش
- اجرای مراحل خم کاری با توجه به اصول نقشه
- ادغام کردن قطعات خم شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

کارگاه مجهز به اتصال فرنگی پیچ، چکش فلزی و پلاستیکی، فیبری، خط کش فلزی، سوزن خط کش، متر، انواع شابلون ها، انواع قیچی های دستی، گونیا، پرگار، قالب تنه، مشتی، قالب های خم کاری، گیره

شرایط:

ابزار و تجهیزات: تجهیزات خم کاری اتصال فرنگی پیچ

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی ورق	۲	
۲	اتصال با فرنگی پیچ	۲	
۳	پیاده سازی نقشه	۲	
۴			
۵			
۶			
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مدیریت مواد و تجهیزات N66 سطح ۱ استفاده از مواد تجهیزات و روش های صحیح و ایمن، جمع آوری ضایعات در محل مناسب، دقت، صداقت، روابط اجتماعی، به کار بردن اصول صحیح خم کاری			
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

فصل ۵

لحیم کاری



روش‌های اتصال مواد بسیار متنوع هستند، که هریک از آنها کاربرد خاصی دارند. لحیم کاری یک روش اتصال دائم می‌باشد که برای اتصال بسیاری از مواد مانند فلز، سرامیک و کامپوزیت‌ها استفاده می‌شود. در لحیم کاری از یک ماده واسطه که به عنوان پرکننده معروف است، برای اتصال دو قطعه استفاده می‌شود. این پرکننده‌ها به صورت فویل و فیلر می‌باشند که بسته به نوع کاربرد استفاده می‌شوند. امروزه از لحیم کاری در صنایع پیشرفته برای اتصال مواد غیر هم جنس همانند فلز به سرامیک به طور گسترده استفاده می‌شود.

واحد یادگیری ۶

شاپیستگی لحیم کاری نرم

آیا تا
به حال پی
بردهاید

برای آبندی قوطی‌های کنسرو از چه روشی استفاده می‌کنند؟
مدارهای الکترونیکی را چگونه به بوردهای فلزی متصل می‌کنند؟
لحیم کاری با جوش کاری چه تفاوتی دارد؟
ویژگی‌های لحیم نرم چیست؟
ترشوندگی مذاب روی سطح جامد چه تأثیری در اتصال دارد؟

هدف از این واحد شاپیستگی، فرآگیری روش‌های آماده‌سازی و تمیزکاری ورق قبل از لحیم کاری، تجهیزات لحیم کاری، منابع گرمایی لحیم، انواع طرح اتصال لحیم، لحیم‌پذیری و روش‌های لحیم کاری نرم می‌باشد. لحیم کاری نرم یکی از روش‌های لحیم کاری است که همانند چسب از یک ماده واسطه (آلیاژ فلز پایه (فلز مورد اتصال) و آلیاژ لحیم بستگی دارد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شاپیستگی لحیم کاری نرم، هنرجویان قادر به آماده‌سازی ورق و تجهیزات لحیم کاری و اتصال مصنوعات فلزی خواهند بود.

تفاوت بین لحیم کاری و جوش کاری چیست؟

به شکل ۱ نگاه کنید، شکل سمت راست دو فلز را نشان می‌دهد که با روش جوش کاری به یکدیگر متصل شده‌اند، و شکل سمت چپ اتصال دو فلز را با لحیم کاری نشان می‌دهد. چه تفاوتی بین این دو روش اتصال وجود دارد؟



ب - لحیم کاری دو قطعه مسی



الف - جوش کاری دو قطعه فولادی


شکل ۱- اتصال دو فلز با روش لحیم کاری و جوش کاری

تفاوت لحیم کاری سخت و نرم

تفاوت بین لحیم کاری نرم و سخت در جدول زیر آمده است.

لحیم کاری سخت	لحیم کاری نرم
دمای کار بالاتر از 45° درجه سلسیوس	دمای کار پایین‌تر از 45° درجه سلسیوس
استحکام و پایداری اتصال بالا	استحکام و پایداری اتصال پایین
دما و فشار بالای لحیم کاری روی اتصال تأثیر نمی‌گذارد	دما و فشار بالای لحیم کاری روی اتصال تأثیر می‌گذارد
تجهیزات گران قیمت	تجهیزات ارزان قیمت


لحیم کاری نرم یک روش اتصال دائم است

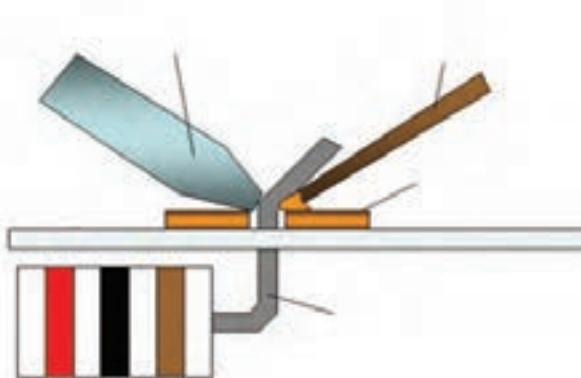

شکل ۲- شماتیک فرایند لحیم کاری نرم

روشی است که دو یا چند فلز توسط ذوب یک فلز یا آلیاژ واسطه، اتصال بین آنها برقرار می‌شود. شکل رو به رو شماتیکی از روش اتصال لحیم کاری نرم را نشان می‌دهد. این روش برای اتصال ورق‌های فلزی به خصوص ورق‌های مسی کاربرد فراوان دارد.

پس از برقراری اتصال، یک فصل مشترک نازک بین قطعات شکل می‌گیرد که از جنس ماده واسطه می‌باشد. خواص این لایه شبیه خواص همان ماده واسطه است. نکته قابل توجه در لحیم کاری در مقابل جوش کاری، این است که فلز پایه ذوب نمی‌شود.
تحقیق: با توجه به این مزیت از لحیم کاری می‌توان در چه کاربردهای دیگر استفاده کرد؟

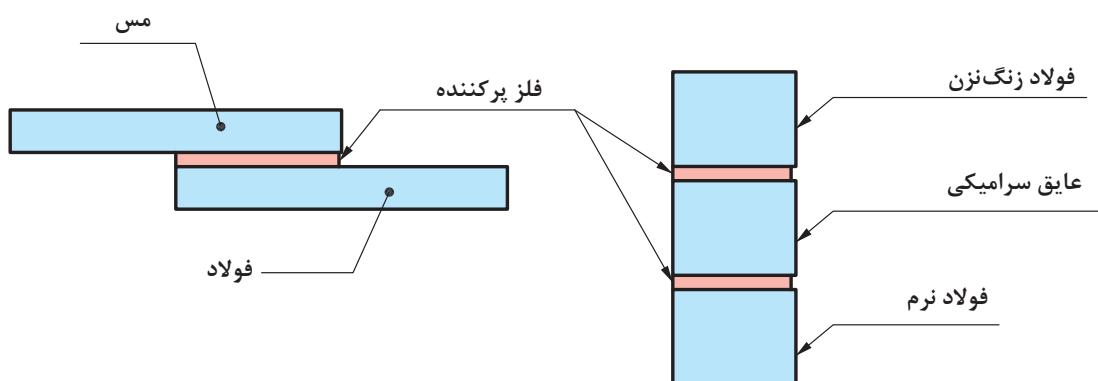

شکل ۳- قطعات لحیم کاری شده

تجهیزات لحیم کاری

برای ایجاد یک اتصال خوب و با کیفیت در روش لحیم کاری، آمده‌سازی تجهیزات و مواد بسیار حائز اهمیت می‌باشد. تجهیزات و مواد مصرفی برای لحیم کاری نرم به طور کلی در شکل نشان داده شده است.

۱- هویه ۲- آلیاژ لحیم ۳- منبع گرما ۴- تمیز کننده هویه ۵- روانساز



شکل ۴- تجهیزات و مواد مصرفی لحیم کاری نرم

آلیاژهای لحیم نرم

به مخلوط چند عنصر که حداقل یکی از آنها فلز باشد و مخلوط حاصل خواص فلزی داشته باشد، آلیاژ گویند.
به جدول ۱ نگاه کنید و بگویید کدام یک از آنها آلیاژ می‌باشند.

سوال




جدول ۱- مقایسه آلیاژها و غیرآلیاژها

تصویر	آلیاژ نیست	آلیاژ است	اجزا		ماده	ردیف
			اصلی	اضافه شده		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کربن	آهن	فولاد	۱
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اکسیژن	آهن	زنگ آهن	۲
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روی	مس	برنج	۳
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سرب	قلع	لحیم	۴

دسته‌بندی آلیاژ لحیم از لحاظ شکل

آلیاژ لحیم در اشکال مختلف در بازار موجود است که در شکل زیر مشخصات و کاربرد آنها مشخص شده است.

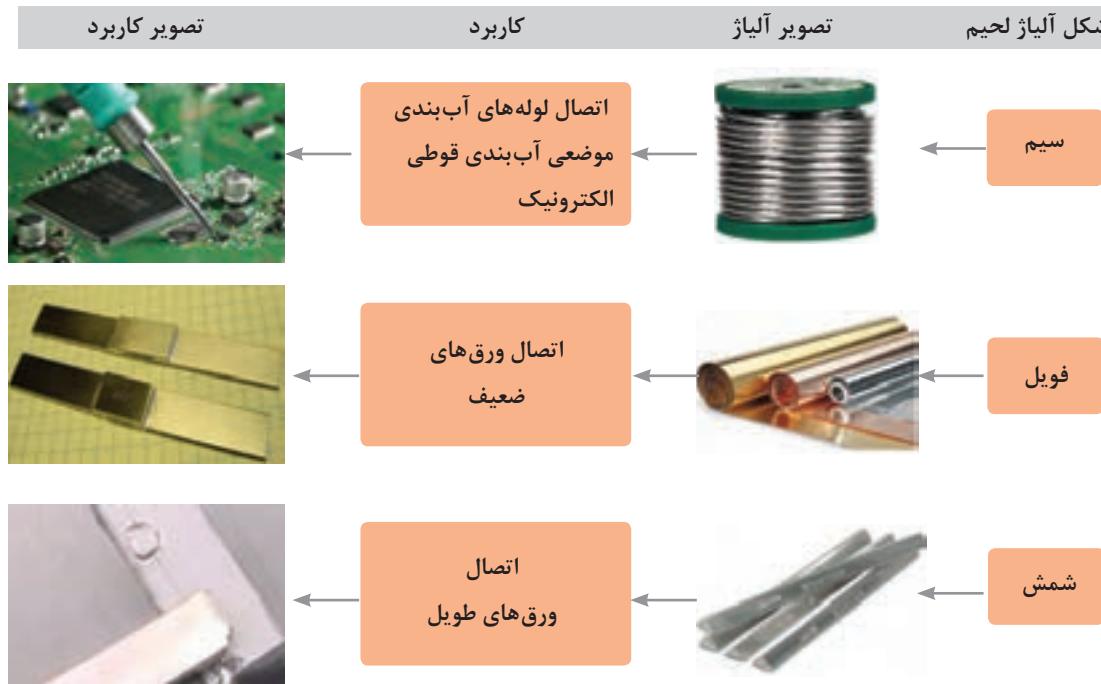

۵- شکل‌های مختلف ماده لحیم

ویژگی‌های آلیاژ لحیم فرم

آلیاژ لحیم مناسب باید علاوه بر نقطه ذوب پایین دارای خاصیت ترکنندگی و مویینگی مناسب باشد تا بتواند درز اتصال را به راحتی پر نماید و دو ورق را به راحتی به هم بچسباند. در جدول ۲ برخی از این خصوصیات آورده شده‌اند.

جدول ۲- ویژگی‌های آلیاژ لحیم نرم

توضیحات	شرایط مورد نیاز جهت تأمین	خصوصیات آلیاژ لحیم
سبب باقی ماندن مذاب بر روی سطح ماده می‌گردد	چگالی بالای ماده لحیم	ترکنندگی زیاد
سبب دیر سرد شدن مذاب لحیم می‌شود	ظرفیت حرارتی بالا	
در سطح اتصال اتم‌های مذاب لحیم و ورق با هم واکنش نداده و حرکت مذاب امکان پذیر می‌شود	عدم میل شیمیایی با ورق	مویینگی قوی
سطح ورق ذوب نمی‌شود و صافی سطح از بین نمی‌رود و مذاب لحیم می‌تواند بر روی سطح حرکت کند	نقطه ذوب پایین	
با گرم کردن، آلیاژ لحیم به راحتی ذوب شده و به سهولت حرکت می‌نماید	نقطه ذوب پایین	سیالیت بالا

نام‌گذاری آلیاژ لحیم

نام‌گذاری آلیاژهای لحیم بر اساس مقدار دو عنصر قلع و سرب در آن بوده و به صورت زیر می‌باشد:

XX XX

درصد سرب درصد قلع

به عنوان مثال آلیاژ $70/30$ آلیاژی است که 70 درصد وزنی قلع و 30 درصد وزنی سرب دارد. در جدول ۳ برخی از آلیاژها نشان داده شده است.

جدول ۳- ویژگی‌های آلیاژ لحیم نرم

آلیاژ	کد محصول	حد اکثر نقطه ذوب	کاربرد
$70/40$	۷۰	۱۹۲	اتصال قطعات الکترونیکی
	۶۰	۱۹۰	
$50/50$	۵۰	۲۱۷	اتصال ورق
$40/60$	۴۰	۲۳۵	اتصال لوله‌های مسی
$30/70$	۳۰	۲۵۵	مناسب برای لحیم‌کاری با مشعل رادیاتورها، تأسیسات و لوله‌های مسی

انواع روان ساز (Flux)




شکل ۶- تنه کار (فلaks)

تنه کار ماده‌ای شیمیایی است که با هدف تمیزکاری سطوح و کمک به ایجاد اتصالی سالم و کامل استفاده می‌شود. تنه کارها معمولاً به صورت‌های خمیری و مایع موجودند در صورتی که فلاکس به صورت خمیری باشد معمولاً ماده لحیم را به آن آغشته می‌کنند ولی فلاکس مایع توسط قلم مو و بر روی سطح اتصال مالیده می‌شود (شکل ۶).

- تنه کارها با اهداف مختلفی در لحیم‌کاری استفاده می‌شوند که برخی از آنها عبارتند از:
- تمیزکاری سطح قبل از لحیم‌کاری
- مراقبت از سطوح داغ شده (هویه و لبه‌های اتصال) از زنگ زدگی
- کمک به سیلان بهتر لحیم در درز اتصال (بهبود خاصیت تر شوندگی)
- فلاکس مناسب دارای خصوصیات زیر می‌باشد:

- ۱- هنگام لحیم کاری به صورت مایع باقی مانده و همه سطح را پوشش دهد.
- ۲- زنگ زدگی و چربی را حل کند.
- ۳- به راحتی توسط مذاب لحیم بخار شده و مذاب لحیم جایگزین آن شود (شکل ۷).

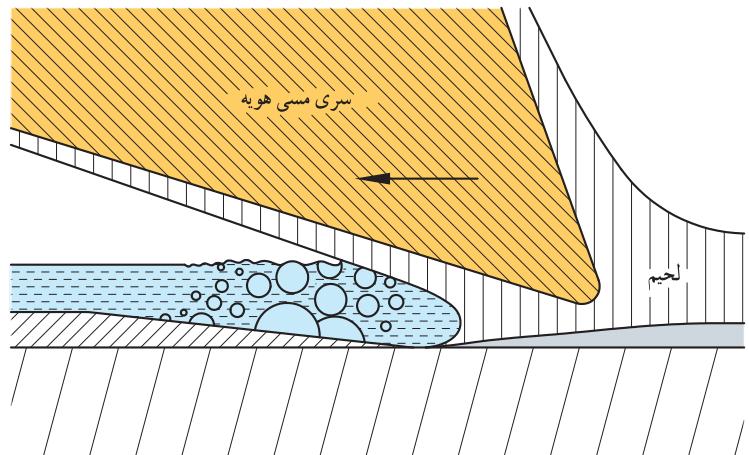

شکل ۷- نمایی از پوشش فلاکس و تبخیر آن در هنگام لحیم کاری

در جدول ۴ به انواع تنہ کار و کاربرد آنها اشاره شده است.

جدول ۴- انواع تنہ کار

ردیف	نوع تنہ کار	وظیفه	مزایا	معایب	کاربرد
۱	غیر فعال	حفاظت سطح اتصال از اکسید شدن	بقایای آن بعد از لحیم کاری سبب زنگ زدگی قطعه نمی شود	سطح قطعه قبل از لحیم کاری باید توسط سنباده یا مواد شیمیایی تمیز شود	اتصالات الکتریکی
۲	فعال	حفاظت سطح اتصال از اکسید شدن انحلال و حذف آلودگی ها	نیازی به تمیز کاری قبل از لحیم کاری ندارد	بقایای آن بعد از لحیم کاری می تواند سبب زنگ زدگی قطعه شود و باید پس از لحیم کاری سریعاً تمیز شوند	اتصال ورق های فلزی

لحیم پذیری^۱

چهار طلق پلاستیکی صاف به ابعاد دلخواه ببرید. دو عدد از این طلق ها را با کمک چسب مایع بپوشانید. سطح دو طلق باقی مانده را با استفاده از یک ماده چرب نظیر روغن، کرم و ... کاملاً بپوشانید و سپس آنها را با کمک چسب به هم بچسبانید.

سؤال: در کدام حالت اتصال ایجاد شده مقاوم‌تر است؟

برای صرفه جویی می‌توانید از ظروف مستعمل و دور ریز استفاده نمایید. در این صورت سطح طلق‌های بریده شده را کاملاً شسته و خشک نمایید تا چرب و آلوده نباشند.


همان‌گونه که ملاحظه کردید: قابلیت چسبیدن ورق‌ها با تغییر شرایط سطحی تغییر می‌کند (برخی چسب‌پذیری بهتر و برخی دیگر چسب‌پذیری ضعیفتری دارند).

سهولت اتصال سطوح فلزی توسط عملیات لحیم کاری را لحیم‌پذیری گویند. لحیم‌پذیری به عوامل مختلفی وابسته است که عبارتند از:

- ۱- لقی^۱ بین سطوح لحیم
 - ۲- تر شوندگی^۲ سطوح توسط ماده لحیم
 - ۳- خاصیت مویینگی^۳ ماده لحیم بر روی سطح
- که در ادامه هر یک از این عوامل توضیح داده شده‌اند.

خاصیت ترکنندگی


به شکل زیر نگاه کنید، در کدام حالت قطره مذاب سطح جامد را بیشتر ترکرده است؟

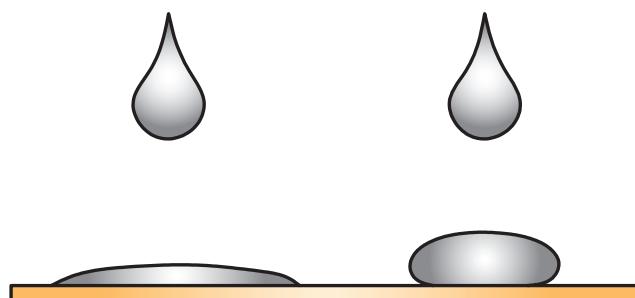

شکل ۸- قابلیت ترشوندگی کننده مایع بر روی سطح جامد

به قابلیت چسبیدن مولکول‌های مایع بر روی سطح جامد، خاصیت ترکنندگی می‌گویند. این خاصیت در لحیم کاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. هر چه مقدار ترکنندگی آلیاژ لحیم بیشتر باشد، اتصال مستحکم‌تر خواهد شد.

در شکل ۹ نحوه قرارگیری قطره آب بر روی سطوح ورق‌های مثال قبل نشان داده شده است. به زاویه بین قطره و سطح ورق، زاویه ترشوندگی گویند. به نظر شما ارتباط بین زاویه ترشوندگی و قابلیت ترشوندگی چیست؟

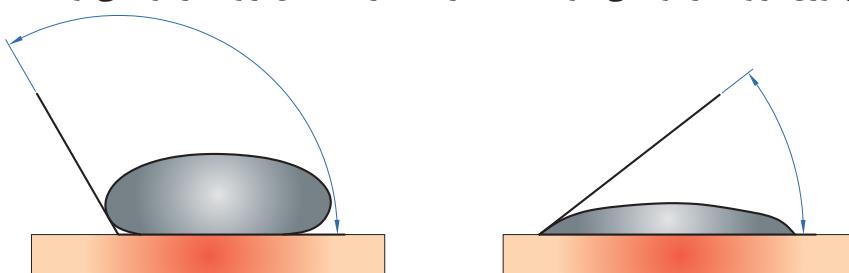

شکل ۹- ترشوندگی در شرایط مختلف

^۱ - Clearancy

^۲ - Wetting

^۳ - Capillary Action

خاصیت مویینگی

دو تکه پارچه سفید رنگ را به طول دلخواه (حداقل طول پارچه ۳۰ سانتی‌متر باشد) تهیه کنید، همانند شکل ۱۰ یک سر پارچه‌ها را در لیوان‌های آبرنگ قرار دهید. سر دیگر پارچه را در لیوانی خالی قرار دهید. با گذشت زمان اتفاق رخ داده شده را یادداشت نمایید. علت این امر را چه می‌دانید؟




شکل ۱۰- خاصیت مویینگی در پارچه

خاصیت نفوذ مداوم و آرام یک سیال بین دو سطح یا درون یک جسم جامد را مویینگی گویند.
در عملیات لحیم‌کاری، لحیم مذاب دو وظیفه به عهده دارد:

الف) نفوذ در درون درز اتصال (شکل ۱۱)

(ب) چسبیدن مذاب لحیم به سطح ورق‌ها (شکل ۱۲)

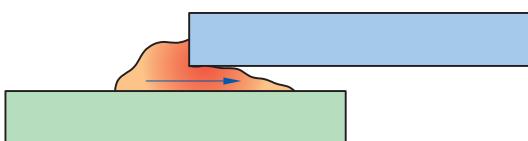

شکل ۱۲- چسبیدن مذاب لحیم به سطح ورق

به نظر شما به خاصیت الف و ب چه می‌گویند؟


لقی

به فضای خالی موجود بین دو سطح کنار هم در طرح اتصال لقی گفته می‌شود (شکل ۱۳). در صورتی که مقدار لقی بیش از ۵/۰ میلی‌متر باشد، خاصیت مویینگی حذف خواهد شد و نفوذ آلیاژ لحیم به سختی انجام خواهد گرفت.

هر اندازه لقی کمتر باشد، استحکام اتصال بهتر خواهد بود. به نظر شما علت این مسئله چیست؟ در جدول ۵ لقی مورد نیاز در قطعات مختلف آورده شده است.

جدول ۵- لقی مورد نیاز برای لحیم

ردیف	نوع ورق	لقی (μm)
۱	روغنی	کمتر از ۷۵
۲	سیاه	کمتر از ۷۵
۳	قلع اندود	کمتر از ۲۵

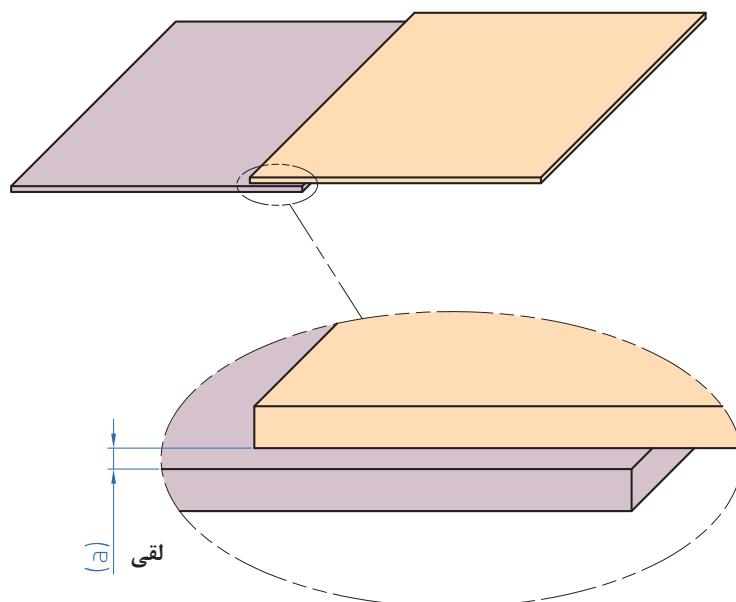

شکل ۱۳- لقی در لحیمکاری

منابع تأمین گرما


منابع گرما در لحیمکاری متنوع می‌باشند که چند نمونه آن در ادامه آورده شده است.



شکل ۱۴- هویه

منبع گرمای کوره‌ای

این روش از قدیمی‌ترین روش‌های گرم کردن هویه می‌باشد. به این روش، لحیم‌کاری با منبع غیر دائمی می‌گویند (شکل ۱۵). به نظر شما علت این نام‌گذاری چیست؟ و چه مزایا و معایبی دارد؟

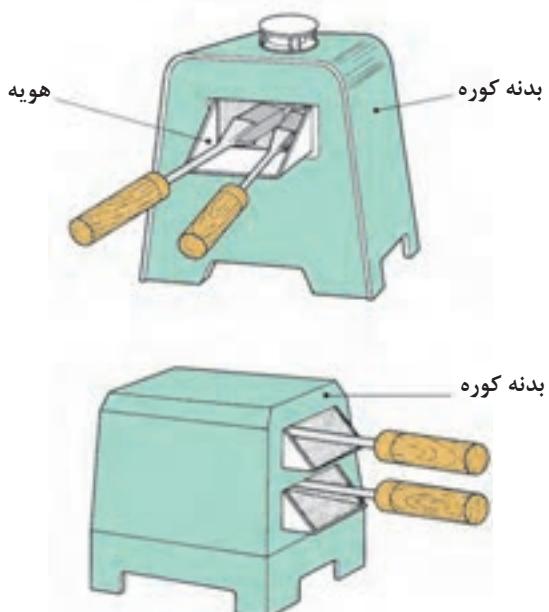

شکل ۱۵-کوره

منبع گازی

در این روش هویه را با کمک یک مشعل گازی گرم می‌کنند. به این روش، لحیم‌کاری با منبع دائمی گفته می‌شود (شکل ۱۶). به نظر شما علت این نام‌گذاری چیست؟ و چه مزایا و معایبی دارد؟



شکل ۱۶-اجزای هویه مشعلی

منبع الکتریکی


در این روش به کمک المتن برقی که درون هویه تعبیه شده است هویه را گرم می‌کنند (شکل ۱۷). به نظر شما این روش لحیم‌کاری با استفاده از منبع دائمی است یا غیر دائمی؟ و چه مزایا و معایبی دارد؟



شکل ۱۷-منبع الکتریکی (هویه)

مقایسه روش‌های لحیم‌کاری با هویه

شکل ۱۸ انواع روش‌های لحیم‌کاری با کمک هویه را نشان می‌دهد. با توجه به شکل می‌توانید مقایسه‌ای بین روش‌های مختلف داشته باشید.

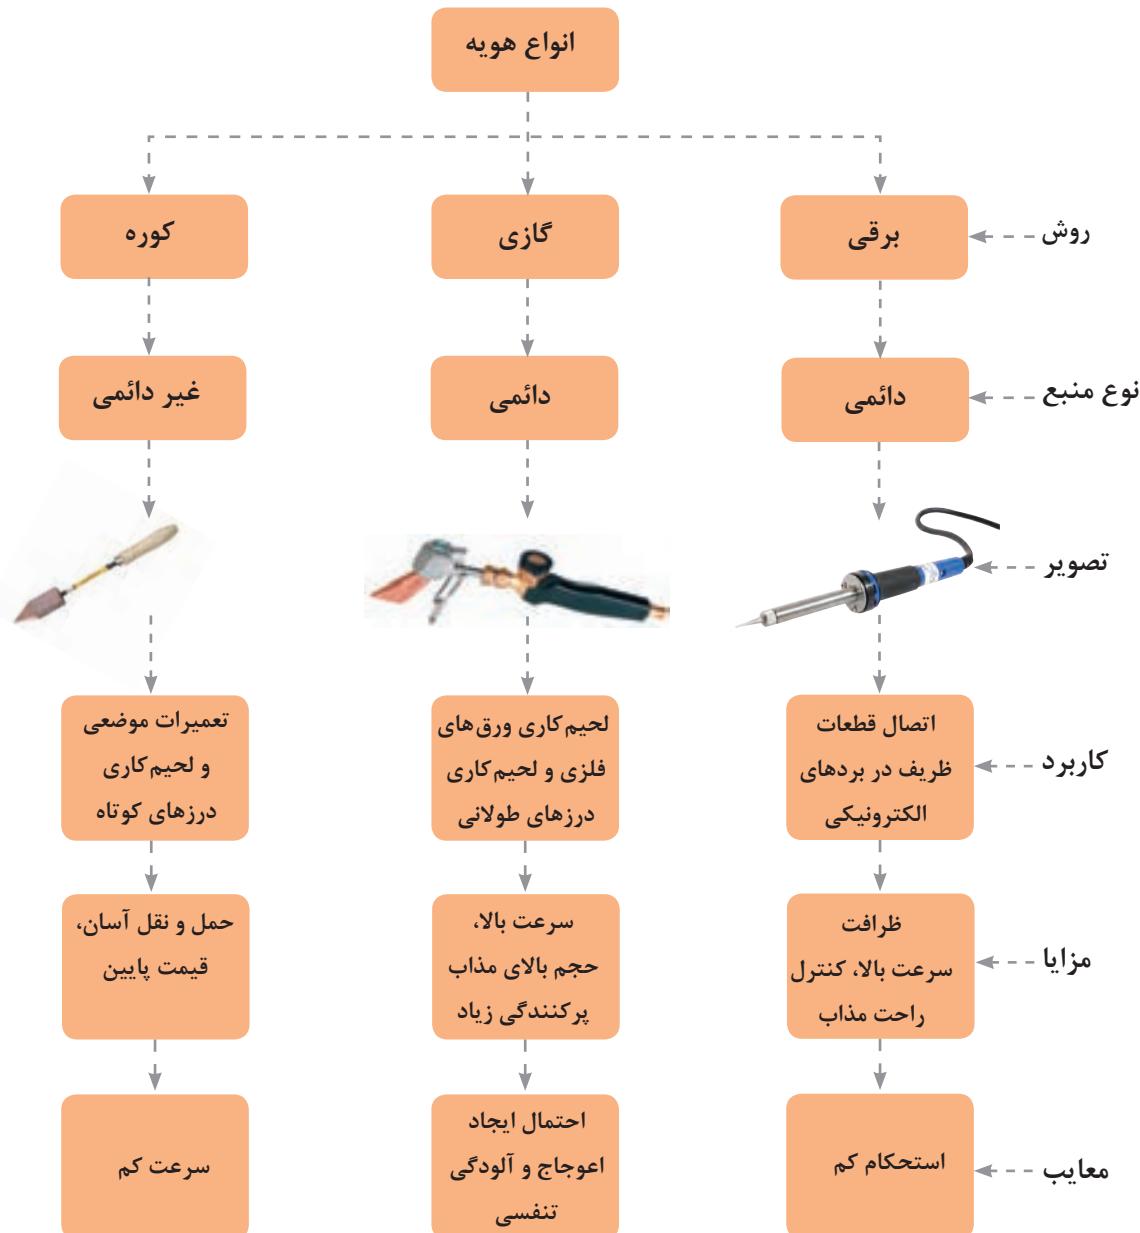


شکل ۱۸- انواع روش‌های لحیم‌کاری با هویه

لحیم کاری با هویه

لحیم کاری به روش هویه قدیمی‌ترین روش لحیم کاری است. اتصال بسیاری از جواهرآلات و ظروف که در زمرة آثار باستانی محسوب می‌شوند به کمک این روش انجام شده است.

در این روش ذوب ماده لحیم توسط فلز داغ انجام می‌شود. به این قطعه فلزی هویه می‌گویند. همان‌طور که در شکل ۱۹ ملاحظه می‌شود هویه علاوه بر تأمین گرما می‌تواند به حرکت مذاب در سرتاسر اتصال و نفوذ آن به درون درز اتصال کمک نماید.




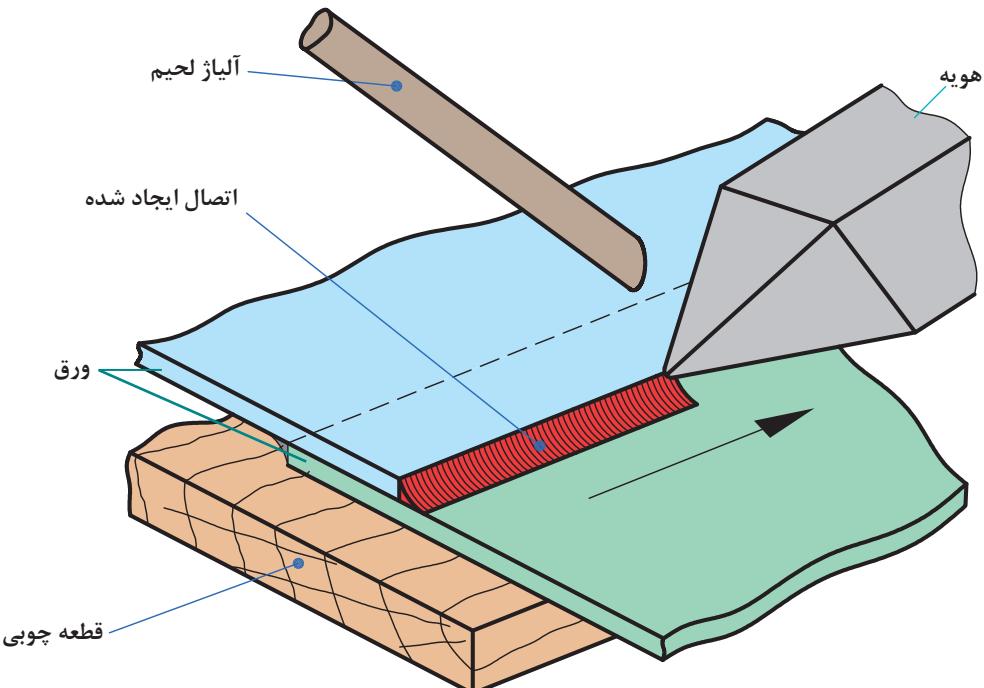


شکل ۱۹- روش کم کاری با هویه

انواع طرح اتصال

همانند چسب کاری برای اتصال فلزات به کمک لحیم کاری، نیاز به ایجاد یک طرح اتصال قبل از انجام لحیم کاری می‌باشد. انتخاب طرح اتصال به گونه‌ای باید باشد که علاوه بر شکل مناسب چسبندگی و مقاومت مناسب نیز به همراه داشته باشد. در جدول ۶ برخی از طرح‌های اتصال رایج در لحیم کاری آورده شده است.

   جدول ۶- انواع طرح اتصال در لحیم کاری

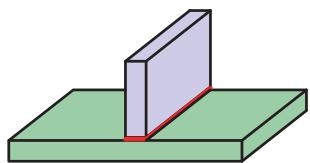ردیف	نام طرح اتصال	نمای اتصال	تصویر شماتیک
۱	لبه لب ^۱		
	لبه هم ^۲		
۲	لبه هم سر به سر ^۳		
	سر به سر مورب ^۴		
۴	فرنگی پیچ ^۵		
	سه پری ^۶		

^۱- butt joint ^۲- Lap joint ^۳- butt-lap joint ^۴- scarf joint ^۵- lack seam joint ^۶- Tjoint

روش اجرای لحیمکاری نرم

برای اجرای یک لحیمکاری موفق مراحل زیر را به دقت اجرا کنید.

۱ آماده سازی: جدولی مطابق با جدول ۷ آماده کنید و همواره قبل از کار از بابت موجودی لوازم مورد نیاز اطمینان حاصل نمایید. این جدول را با کمک هنرآموز محترم خود تکمیل نمایید.

جدول ۷- چک لیست تجهیزات موجود

ردیف	روش	تجهیزات و مواد مصرفی	-۹	-۸	-۷
۱	مشعل گازی		-۱	-۲	-۴
			-۳	-۵	-۶
			-۴	-۵	-۷
۲	هویه برقی		-۱	-۲	-۴
			-۳	-۶	-۸
			-۴	-۵	-۹
۳	هویه گازی		-۱	-۲	-۴
			-۳	-۶	-۸
			-۴	-۵	-۹
۴	هویه کوره‌ای		-۱	-۲	-۴
			-۳	-۶	-۸
			-۴	-۵	-۹

۲ تمیز کاری سطح اتصال: سطح اتصال را بازبینی نمایید، اگر سطح چرب یا زنگ زده باشد باید با استفاده از یک فلاکس فعال سطح را آغشته نمایید. در غیر این صورت با کمک سنباده زنگزدگی و با کمک پارچه آغشته به الکل، یا اسیدشویی چربی‌ها و اکسیدها را بزدایید.

۳ کنترل تمیزی نوک هویه: نوک هویه را با چشم کنترل کنید. اگر اثری از آلودگی (زنگ زدگی، چربی و ...) ملاحظه شد، با مالیدن نوک هویه درون فلاکس فعال و یا کشیدن پارچه آغشته به فلاکس مایع عمل تمیزکاری را انجام دهید.




ب - تمیزکاری هویه

الف - هویه آلوده

شکل ۲۰

۴ گرم کردن هویه: برای اطمینان از گرمایش کافی هویه، نوک آن را به آلیاز لحیم بچسبانید. در صورت تولید قطرات مذاب، دمای هویه مناسب است. در صورتی که لحیم مذاب دود کند و تیره رنگ شود دما بیش از اندازه است و باید هویه کمی خنک شود.

۵ مونتاژ قطعات: در اتصال ورق‌ها برای ثابت نگهداشتن لبه‌های اتصال باید قبل از لحیم‌کاری فواصل مناسبی از قطعه را با ریختن اندکی مذاب لحیم به یکدیگر اتصال داد تا در هنگام اجرای لحیم‌کاری محکم در جای خود بماند (شکل ۲۱).

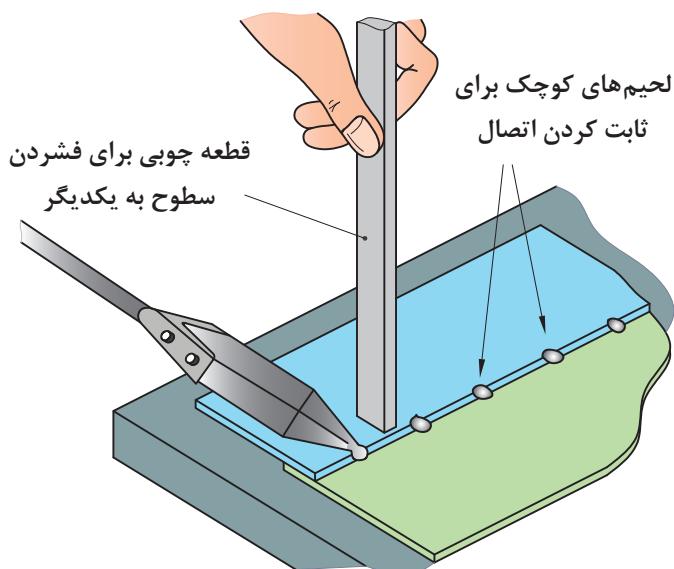

شکل ۲۱ - ثابت کردن اتصال با استفاده از لحیم

۶ ذوب و جاری کردن آلیاژ لحیم: شکل ۲۲ نمایی از پرکردن درز اتصال توسط مذاب لحیم را نشان می‌دهد.



شکل ۲۲ – پرکردن درز اتصال به وسیله مذاب لحیم

۷ تمیز کاری پس از لحیم کاری: پس از انجام لحیم کاری باید اطمینان حاصل کنید که اثری از فلاکس بر روی سطح اتصال باقی نمانده باشد در غیر این صورت با پارچه تنظیف سطح لحیم را تمیز کنید.

۸ کنترل نهایی: پس از تمیز کاری، سطح لحیم را به دقت بازرسی کنید تا از پوشش یکنواخت ماده لحیم اطمینان حاصل شود تا در صورت نیاز جهت ترمیم نقاط معیوب اقدام شود.




شکل ۲۳

کار کارگاهی

۱- لحیم کاری اتصال لب روی هم

شرح فعالیت: دو قطعه ورق با ابعاد 50×50 میلی‌متر انتخاب کنید. پس از تمیز کاری قطعات با استفاده از قلم مو یا پنبه فصل مشترک اتصال را به فلاکس آغشته نمایید و قطعات را همانند نقشه ۱ مونتاژ و لحیم نمایید.

نقشه شماره ۱

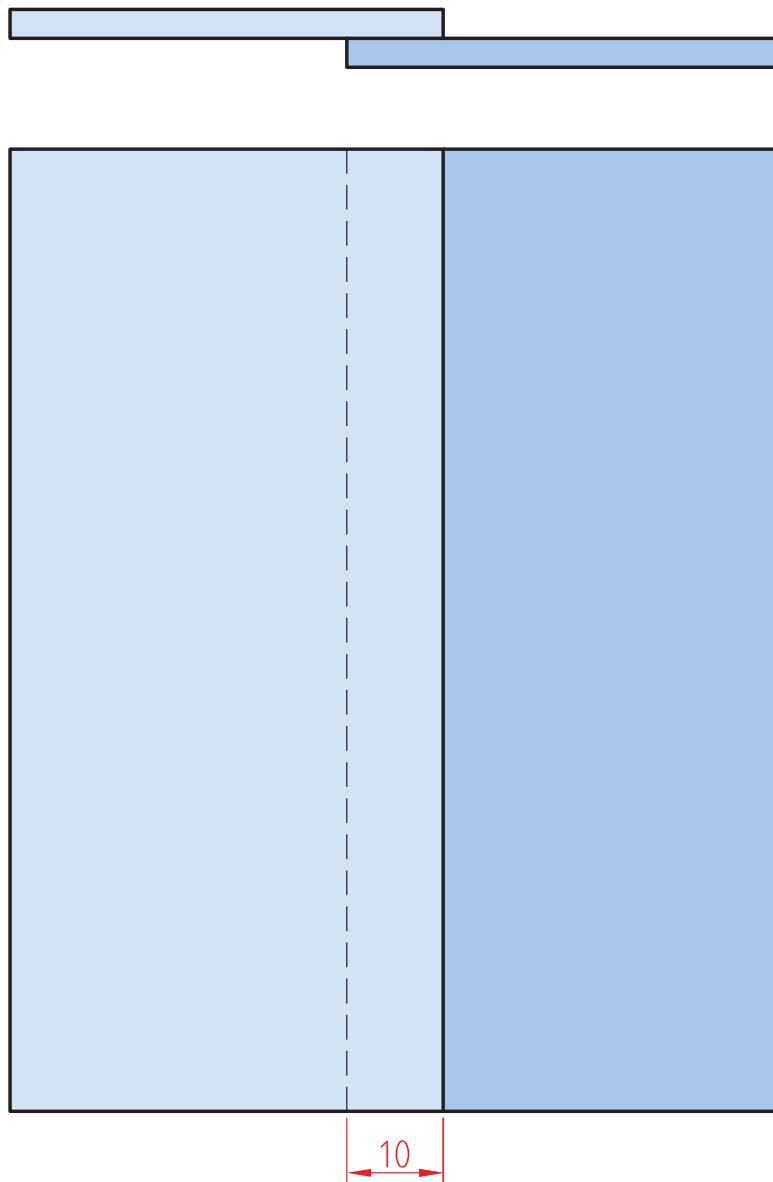

ابزارهای مورد نیاز




ابزارهای مورد نیاز خود را برای ایجاد نقطه جوش در جدول فهرست کنید.

توضیحات	تعداد	کاربرد	ابزار

۲- لحیم کاری لوله به فلنچ

شرح فعالیت: با ورق روغنی به ضخامت $5/0$ لوله‌ای همانند نقشه شماره ۲ بسازید و آن را به ورقی با ابعاد $120 \times 120 \times 1\text{mm}$ مونتاژ و لحیم کنید.


نقشه شماره ۲

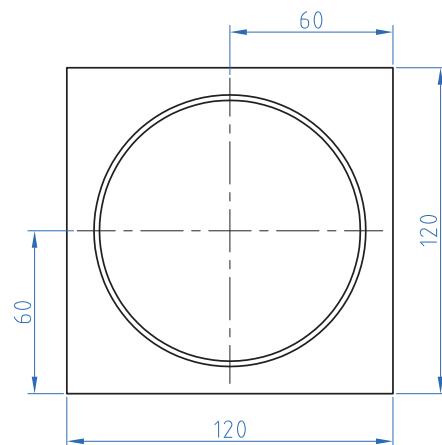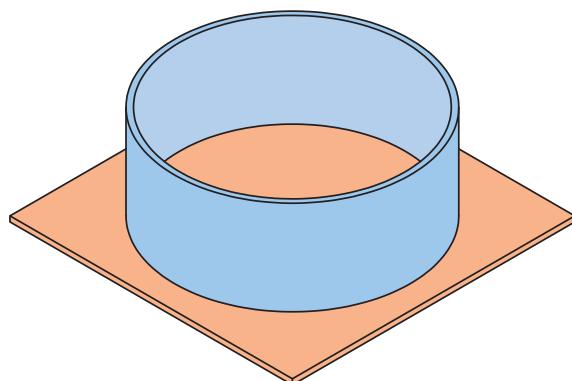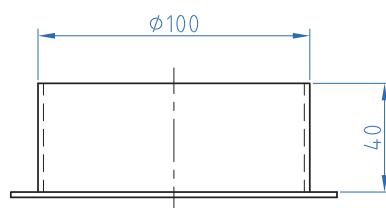

۳- لحیم کاری اتصال فرنگی پیچ

شرح فعالیت: با دو ورق روغنی به ابعاد $120 \times 50 \times 50/5$ یک اتصال فرنگی پیچ را همانند نقشه ۳ آماده سازی و سپس لحیم نمایید.


نقشه شماره ۳

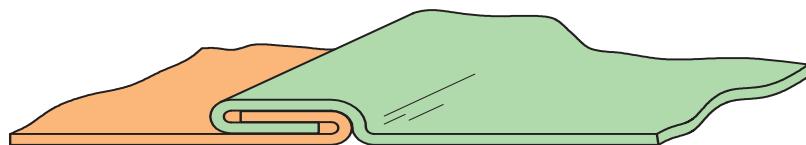

۴- لحیم کاری اتصال لوله به لوله

شرح فعالیت: با ورق $5/5$ دو لوله همانند نقشه شماره ۴ بسازید و پس از مونتاژ کردن، آنها را لحیم نمایید.


نقشه شماره ۴

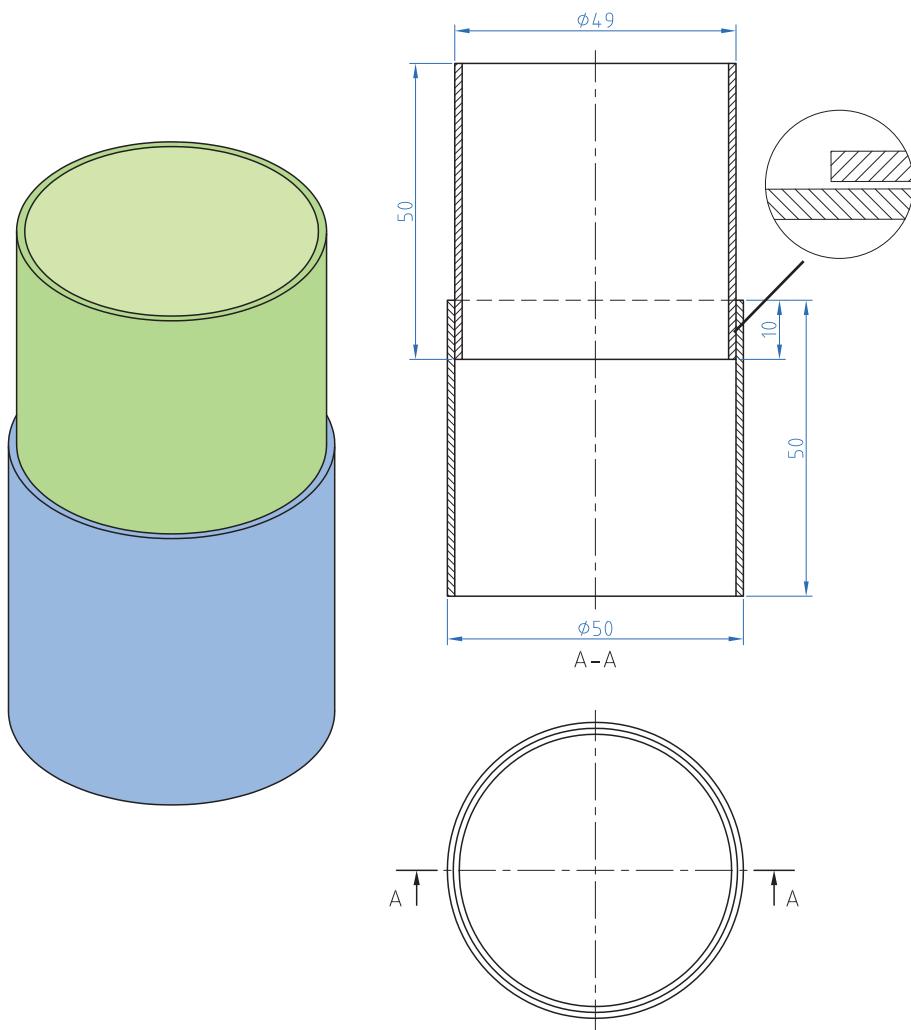

۵- لحیم کاری اتصال سه پری ۵ شکل

شرح فعالیت: دو ورق به ابعاد $120 \times 25 \times 0.5$ را همانند نقشه شماره ۵ مونتاژ و سپس لحیم نمایید.

نقشه شماره ۵

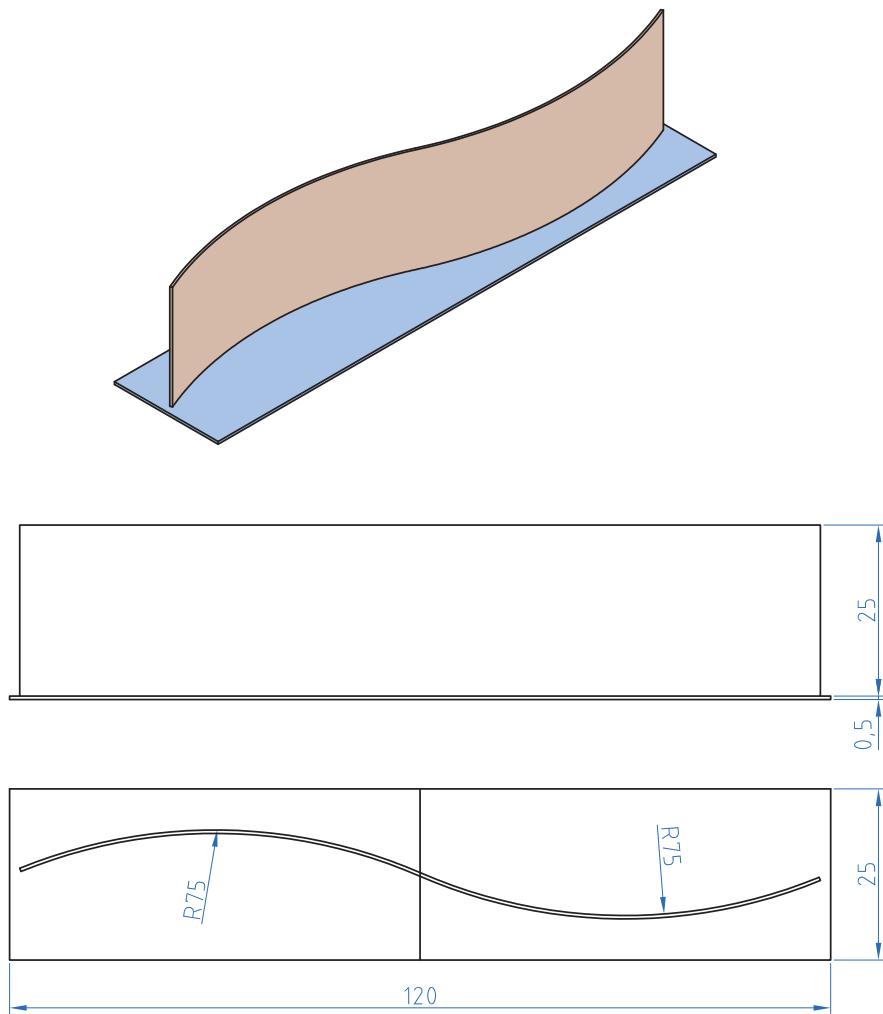

از رشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	بالاتر از انتظار		
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	قابل قبول	کارگاه: ورق کاری مواد: ورق فولادی، آلیاژ لحیم، روان ساز	لحیم کاری
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	غیر قابل قبول	ابزار: تجهیزات لحیم کاری	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	شایستگی‌های غیرفنی ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دور ریختنی نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	توجهات زیست‌محیطی نگرش
معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار				

شرح کار:

- تمیز کاری و آماده سازی تجهیزات
- راه اندازی منابع حرارتی
- لحیم کاری
- تمیز کاری پسماندها و آلودگی ها

استاندارد عملکرد:

لحیم کاری نرم قطعات فلزی با کاری تجهیزات مربوطه
شاخص ها:

- تمیز بودن، انتخاب درست وسائل لحیم کاری
- عملکرد درست منبع حرارتی
- لحیم کاری با پیوستگی کامل مواد لحیم
- قطعه تمیز بدون پسماندهای (اسیدی، روان ساز)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرطیت: کارگاه (محیط کار)، مجهز به تهویه، تجهیزات لحیم کاری، منبع حرارتی، مواد مصرفی (شمش لحیم، روان ساز) حلال های شیمیابی، برس سیمی و برقی، سنگ سمباده، قلم موئی، کاغذ سمباده، نشادر

ابزار و تجهیزات: تجهیزات و منابع حرارتی، وسائل ایمنی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	آماده سازی مواد	آماده سازی دستگاه	لحیم کاری	تمیز کاری	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱						۲	
۲						۱	
۳						۲	
۴						۱	
۵							
۶							
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:							
مسئولیت پذیری، سطح ۲، اطمینان از کیفیت کار انجام شده، ایمنی در محل کپسول، ایمنی در شیلنگ ها، ایمنی در محیط از نظر تمیز بودن قطعه کار و محیط کار از نظر روغن و غیره، ایمنی در محیط از نظر عوامل آتشزا و انفجاری، ایمنی فرایند.							
میانگین نمرات							
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.							

۱ برنامه درسی رشته صنایع فلزی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای، کاردانش، ۱۳۹۴

۲ Timings, Roger. **Fabrication and welding engineering.** Routledge, 2008.

۳ Jeffus, Larry. **Welding and Metal Fabrication.** Cengage Learning, 2011.

۴ Humpston, Giles, and David M. Jacobson, eds. **Principles of soldering.** ASM international, 2004.



هئرآموزان محترم، هئرجیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به ثانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - گروه درسی مربوط و یا پایام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وب کاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت نموده‌اند.
استان مازندران:
آقایان: محمدعلی آقاچانپور، سید خلیل بزرگزاده، علی فلاح، احمد مصطفی‌پور
شهرستان‌های تهران:
خانم مهسا جلیلی، آقایان: حسینعلی حق‌سیرت، علی فلاحتی مروست، سعید رفیعی،
مصطفی‌محمد مژده‌ی، هادی روحی اصفهانی
استان اصفهان:
آقایان: رسول جوانی، محمدعلی جوزدانی، هادی شفیعی، محمدرضا قزلباش
استان قزوین:
آقایان: علی‌اصغر بابایی، وحید شعبانی، حسین دهقان‌نژاد، محسن آزموده، مهدی صفیعی