


## پودمان ۲

### ماشین‌های الکتریکی

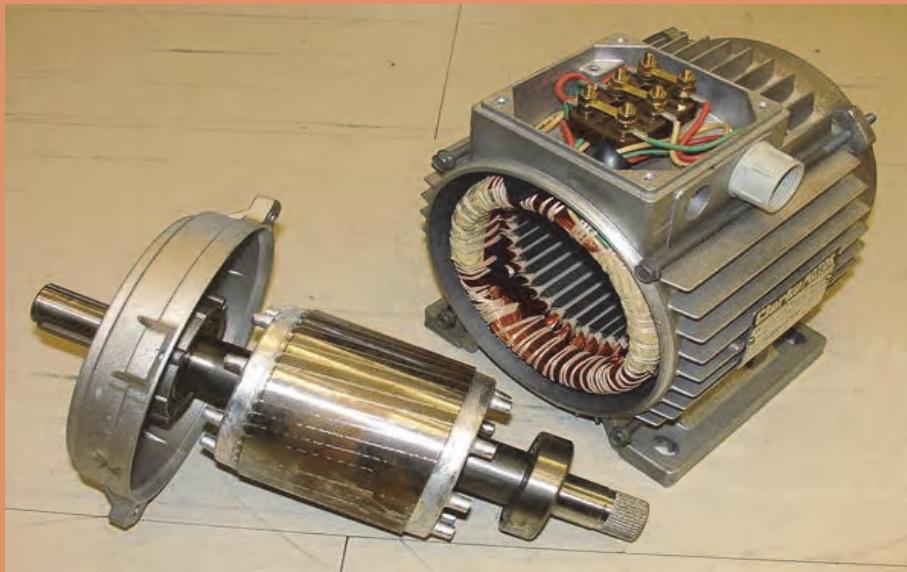

ماشین‌های الکتریکی در زندگی بشر و گرداندن چرخ صنعت نفشد ارزنده‌ای ایفا می‌کنند. هدف اصلی این پودمان ایجاد پایه‌ای قوی در اصول بنیادی ماشین‌های جریان مستقیم مبتنی بر قواعد فیزیکی و روش‌های تحلیل مدار الکتریکی ماشین است.

## استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحدیادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود، ضمن شناخت انواع ماشین‌های الکتریکی، با ساختمان داخلی، نحوه عملکرد، ساختار و اجزای انواع ماشین‌های الکتریکی آشنا شوند و چگونگی خواندن پلاک انواع ماشین‌ها را انجام دهد.

## سؤالات پیشنهادی

- ۱- اجزای قسمت ساکن ماشین‌های جریان مستقیم را نام ببرد.
- ۲- سیم پیچی میدان برای جریان‌های زیاد، چگونه طراحی می‌شود؟
- ۳- اجزای قسمت متحرک ماشین‌های جریان مستقیم را نام ببرد.
- ۴- روش‌های تهويه رتور ماشین‌های جریان مستقیم را توضیح دهيد.
- ۵- چرا به رتور ماشین‌های جریان مستقیم، «آرمیچر» می‌گويند؟
- ۶- وظيفه پروانه خنک کننده را بنويسد.
- ۷- تهويه ماشین‌های جریان مستقیم با قدرت کم و زياد چگونه صورت می‌پذيرد؟
- ۸- مقاهيم مربوط به سیم پیچی آرمیچر راتعريف کند:
- ۹- الف) حلقه ب(کلاف بپ) سیم پیچی
- ۱۰- روش‌های ترسیمي سیم پیچی آرمیچر را نام ببرد.
- ۱۱- گام‌های سیم پیچی آرمیچر را نام ببرد.
- ۱۲- گام قطبی را تعريف کند و رابطه آن را بنويسيد.
- ۱۳- گام برگشت را تعريف کند.
- ۱۴- گام کموتاتور را تعريف کند.
- ۱۵- تفاوت سیم پیچی‌های حلقوی و موجی از نظر شکل سیم پیچی را بنويسد.
- ۱۶- دیاگرام گستره دو کلاف از سیم پیچی حلقوی ساده را رسم کند و گام‌های سیم پیچی را بر روی آن نشان دهد.
- ۱۷- گام‌های سیم پیچی را تعیین کند.
- ۱۸- اطلاعات را از پلاک مشخصات موتورهای الکتریکی استخراج کند.
- ۱۹- چگونگی سالم بودن کلافهای موتور را تشخيص دهد.

## بررسی قوانین حاکم بر ماشین‌های الکتریکی

پرسش کلاسی



مداری مطابق شکل زیر، متشکل از یک حلقه هادی، که دو سر آن به یک گالوانومتر (یک آمپرmetر بسیار دقیق که با کمترین جریان الکتریکی منحرف می‌شود) متصل است، ایجاد و با حرکت یک آهنربای دائم، طبق مراحل داده شده، جدول را تکمیل کنید.

مراحل کاری	شرح آزمایش	تصویر
۱	اگر یک آهنربای دائم از طرف قطب شمال (N) آن، مطابق شکل، داخل حلقه شود، عقربه گالوانومتر منحرف می‌گردد. انحراف عقربه گالوانومتر به معنای ..... از گالوانومتر است. ج) عبور جریان	
۲	در صورتی که آهنربای دائم نسبت به حلقه، مطابق شکل، حرکتی نداشته باشد، عقربه گالوانومتر ..... منحرف نخواهد شد ج) منحرف نخواهد شد	
۳	اگر آهنربای دائم از حلقه (مطابق شکل) دور شود، عقربه گالوانومتر در جهت ..... منحرف می‌شود، یعنی ..... در حلقه تغییر کرده است. ج) عکس حالت قبل - جهت جریان	
۴	اگر قطب جنوب (S) آهنربای دائم، مطابق شکل داخل حلقه شود، عقربه گالوانومتر بر خلاف حالتی که قطب ..... وارد حلقه شد، منحرف می‌شود. ج) شمال N	

## قانون لنز

### پرسش کلاسی



کار در کلاس: مطابق شکل، مقطع یک حلقه هادی و یک آهن ربا تهیه کنید و آهن ربا را، مطابق مراحل گفته شده، به حلقه نزدیک و سپس دور کنید و با توجه به نتایج به دست آمده، جدول را تکمیل نمایید.

مراحل کاری	شرح آزمایش	تصویر	پرسش کلاسی
۱	<p>هنگامی که قطب شمال (N) آهنربا به طرف حلقه حرکت داده می‌شود، مطابق آزمایش فاراده، جریان الکتریکی در حلقه جاری می‌شود. این جریان، میدان مغناطیسی در اطراف حلقه تولید خواهد نمود. طبق قانون لنز جهت جریان القایی، به گونه‌ای است که با عامل به وجود آورنده اش مخالفت می‌کند؛ به این معنی که میدان مغناطیسی ناشی از جریان القایی باش..... به سمت حلقه مخالفت خواهد کرد. یعنی قطب شمال میدان حلقه مقابل قطب آهن ربا قرار می‌گیرد تا با ایجاد..... مانع حرکت آهن ربا به سمت حلقه شود.</p> <p>ج) حرکت آهن ربا – نیروی دافعه</p>		<p>کار در کلاس: مطابق شکل، مقطع یک حلقه هادی و یک آهن ربا تهیه کنید و آهن ربا را، مطابق مراحل گفته شده، به حلقه نزدیک و سپس دور کنید و با توجه به نتایج به دست آمده، جدول را تکمیل نمایید.</p>
۲	<p>اگر آهن ربا (مطابق شکل) به عقب حرکت داده شود، در این حالت مطابق آزمایش فاراده جریان القایی نیز در حلقه جاری می‌شود و طبق قانون لنز، میدان مغناطیسی ناشی از این ..... نیز با عامل به وجود آورنده اش، که همان حرکت رو به عقب آهن رbast، مخالفت خواهد کرد. یعنی میدان حلقه، قطب S خود را در مقابل قطب N آهن ربا قرار می- دهد تا با ایجاد نیروی ..... مانع حرکت آهنربا شود.</p> <p>ج) جریان القایی – جاذبه</p>		<p>کار در کلاس: مطابق شکل، مقطع یک حلقه هادی و یک آهن ربا تهیه کنید و آهن ربا را، مطابق مراحل گفته شده، به حلقه نزدیک و سپس دور کنید و با توجه به نتایج به دست آمده، جدول را تکمیل نمایید.</p>

## ماشین‌های الکتریکی

### ارزشیابی

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	بررسی قوانین حاکم بر ماشین‌های الکتریکی	تجهیزات: ابزار و تجهیزات مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی را بشناسد. ۲- قوانین القای الکترو مغناطیسی فاراده را بشناسد. ۳- قانون لنز را بررسی کند. ۴- قوانین دست چپ و راست را در ماشین‌های الکتریکی اجرا نماید.	
۲	در حد انتظار			۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی را بشناسد. ۲- قوانین القای الکترو مغناطیسی فاراده را بشناسد. ۳- قانون لنز را بررسی کند.	
۱	پایین تر از حد انتظار			۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی را بشناسد. ۲- قوانین القای الکترو مغناطیسی فاراده را بشناسد.	

### ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم

اجزای تشکیل‌دهنده ماشین‌های جریان مستقیم را می‌توان به صورت زیر دسته-بندی کرد:

قسمت ساکن شامل قطب‌ها و بدن  
قسمت گردان (آرمیچر)

مجموعه جاروبک و جاروبک نگهدارها.

اجزای ساکن ماشین‌های جریان مستقیم

قسمت‌های ساکن جریان مستقیم شامل اجزای زیرند:

(الف) قطب‌های اصلی

(ب) قطب‌های کمکی

(پ) بدن.

**قطب‌های اصلی:** وظیفه این قسمت تأمین میدان مغناطیسی مورد نیاز ماشین است. قطب‌های اصلی خود، شامل قسمت‌های زیر است.

**هسته قطب:** این هسته از ورق‌های فولاد الکتریکی به ضخامت حدود  $0.5$  تا  $0.65$  میلی‌متر با خاصیت مغناطیسی قابل قبول تشکیل می‌شود.

**کفشک قطب:** شکل قطب، به نحوی است که سطح مقطع کوچکتر برای سیم پیچ اختصاص داده می‌شود و قسمت بزرگتر که کفشک قطب نام دارد، میدان مغناطیسی را شکل می‌دهد و هدایت فوران مغناطیسی را به فاصله هوایی تسهیل می‌کند.

**سیم پیچ تحریک:** یا سیم پیچ قطب اصلی، که دور هسته قطب پیچیده می‌شود، برای جریان‌های کم باید تعداد دور سیم پیچ تحریک زیاد باشد و سطح مقطع آن کم و برای جریان‌های زیاد تعداد دور کم برای سیم پیچ لازم است و با سطح مقطع زیاد.

**قطب‌های کمکی:** قطب‌های کمکی در ماشین‌های جریان مستقیم، از هسته و سیم پیچ تشکیل می‌شوند، هسته قطب‌های کمکی را معمولاً از فولاد یکپارچه می‌سازند. سیم پیچی قطب‌های کمکی نیز با تعداد دور کم و سطح مقطع زیاد پیچیده می‌شوند.

**بدنه:** قطب‌های اصلی، کمکی و جاروبکنگهدارها روی بدنه ماشین محکم می‌شوند. به وسیله ماشین روی پایه اش نصب می‌گردد. قسمتی از بدنه را هسته آهنی تشکیل می‌دهد که برای هدایت فوران مغناطیسی قطب‌های اصلی و کمکی به کار می‌رود. در این قسمت طوق به کار می‌رود.

## اجرای قسمت متحرک

اجزای قسمت متحرک یا رتور یک ماشین جریان مستقیم	
هسته رتور	۱
سیم پیچی رتور	۲
کموتاتور	۳
محور	۴
پروانه خنک کننده	۵

قسمت متحرک یا رتور یک ماشین جریان مستقیم در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱

### هسته رتور

هسته رتور از ورقه‌های فولادی سلیس دار، که با یک لایه نازک از هم عایق شده‌اند ساخته می‌شود. بروی هسته رتور شیارهایی تعییه شده است تا سیم پیچ‌ها در داخل آنها قرار گیرند. این شیارها ممکن است به صورت باز یا نیمه باز باشند. در هنگام کار ماشین‌های جریان مستقیم، هسته رتور گرم می‌شود. برای خنک شدن هسته، معمولاً رتورها را به صورت «تهویه محوری» یا «تهویه شعاعی» می‌سازند. در رتورهای با تهویه محوری، سوراخ‌هایی در امتداد هسته ایجاد می‌کنند تا هسته در اثر نفوذ جریان هوا به این سوراخ‌ها خنک شود (شکل ۲).



شکل ۲

در رتورهای با تهویه شعاعی هسته از چند دسته ورق با طول ۴ تا ۱۰ سانتی‌متر، که با یکدیگر ۸ تا ۱۰ میلی‌متر فاصله دارند، تشکیل می‌گردد (شکل ۳).



شکل ۳

## سیم پیچی رتور

سیم پیچی رتور از کلافهای مشابهی تشکیل شده است. این سیم پیچی مبتنی بر اصول فنی است و از طراحی ماشین‌های جریان مستقیم تبعیت می‌کند. از آنجایی که ماشین‌های جریان مستقیم ولتاژ‌اصلی در «سیم پیچی رتور» القا می‌شود، اصطلاح «سیم پیچی آرمیچر» نیز به آن اطلاق می‌شود. «رتور» ماشین‌های جریان مستقیم نیز به آرمیچر معروف است.

## کموتاتور

کموتاتور از تیغه‌های مسی، که توسط عایق میکا نسبت به یک دیگر و محور ماشین عایق شده اندتشکیل می‌شود. ابتدا و انتهای کلافهای سیم پیچی رتور توسط لحیم یا پرس کردن به تیغه کموتاتور وصل می‌شود (شکل ۴).



شکل ۴

## محور

محور رتور ماشین‌های جریان مستقیم به منزله تکیه گاهی برای سایر اجزای رتور است. محور باید از فولادی تهیه شود که خاصیت مغناطیسی آن کم، اما در مقابل تنش‌های برشی، خمشی، کششی و پیچشی استحکام مکانیکی کافی را داشته باشد.

## پروانه خنک کننده

پروانه خنک کننده یا «فن» با ایجاد جریان هوا در داخل ماشین، گرمای ایجاد شده را سریع‌تر به خارج از ماشین انتقال می‌دهد. لذا دمای کار ماشین دریک حد مشخص محدود می‌شود و از دیدار عمر مفید ماشین را در بی خواهد داشت. پروانه خنک کننده ماشین‌های جریان مستقیم با قدرت کم، روی محور رتور نصب می‌شود، و با گردش رتور می‌گردد و جریان هوا به وجود می‌آورد. اما ماشین‌های با قدرت متواتر و زیاد، فاقد پروانه خنک کننده روی محور رتور هستند و تهویه ماشین توسط فن جداگانه ای انجام می‌شود که به منظور جذب ذرات گرد و غباردارای فیلتر هواست و توسط یک موتور سه فاز به گردش درمی‌آید. تصویر یک ماشین جریان مستقیم مجهز به فن جداگانه را در شکل ۵ ملاحظه می‌کنید.

## ماشین‌های الکتریکی



شکل ۵

تصویر برش خورده یک ماشین جریان مستقیم با فن جدآگانه در شکل ۶ آمده است. در این شکل، فیلتر و فن را مشاهده کنید.



شکل ۶

### ۳- جاروبک و جاروبک نگهدارها

وظیفه جاروبک نگهدار قرار دادن صحیح جاروبک روی تیغه‌های کلکتور است. جاروبک‌ها قطعاتی از جنس زغال یا گرافیت‌اند که از آنها برای گرفتن جریان از کلکتور یا دادن جریان به آن استفاده می‌شود. در قسمت ساکن ماشین‌های جریان مستقیم وسیله‌ای به نام جاروبک نگهدار نصب شده است. وظیفه جاروبک نگهدار؛ قرار دادن صحیح جاروبک‌ها روی تیغه‌های کموتاتور است. جاروبک‌ها در جاروبک نگهدار قرار می‌گیرند و توسط فنری با فشار قابل تنظیم بر روی کموتاتور فشار داده می‌شوند(شکل ۷).



شکل ۷

### کار در کلاس




جدول زیر را که مربوط به اجزای ماشین دی سی (DC) است، تکمیل نمایید.

ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی
۱	استاتور	Stator
۲	رتور	Rotor
۳	بدنه	Yoke
۴	سیم پیچی میدان	Field Winding
۵	جاروبک نگهدار	Brush Holder
۶	شیار	Slot
۷	کموتاتور	Commutator
۸	محور	Shaft
۹	پروانه خنک کننده	Fan
۱۰	کموتاسیون	Commutation

## سیم پیچی آرمیچر ماشین های جریان مستقیم

در ماشین های جریان مستقیم، نحوه سری و موازی کردن کلافهای سیم پیچی رتور تحت عنوان «سیم پیچی آرمیچر» مطرح می شود. به طور کلی اصطلاح «سیم پیچی آرمیچر» به سیم پیچی هایی اطلاق می شود که نیروی محركه اصلی در آن القا می شود. با معرفی روش های «ترسیم سیم پیچی آرمیچر» به تأثیر این شیوه ها بر نیروی محركه القایی، جریان و گشتاور ماشین های جریان مستقیم اشاره خواهد شد.


برخی از واژه های مربوط به سیم پیچی به شرح زیرند:  
 «حلقه» شامل یک دور هادی است. قسمتی از حلقه که درون شیار قرار می گیرد «بازو» نام دارد و قسمتی که در بیرون شیار قرار می گیرد «پیشانی» نامیده می شود. حلقه ها سر و ته دارند. سر حلقه را با حرف «S» و ته ان را با حرف «F» نشان می دهند (شکل ۸).

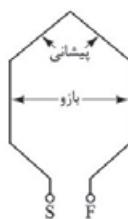

شکل ۸



## ماشین‌های الکتریکی

کلاف از اتصال سری چندین حلقه تشکیل شده است. برای کلاف نیز می‌توان همانند حلقه، بازو، پیشانی و سر و ته در نظر گرفت (شکل ۹).

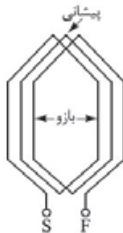

شکل ۹


سیم پیچی از اتصال چندین کلاف تشکیل شده است. این اتصال می‌تواند به صورت سری یا موازی یا ترکیب سری و موازی باشد (شکل ۱۰).

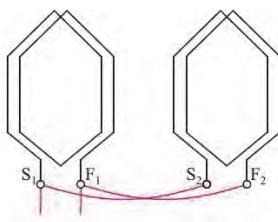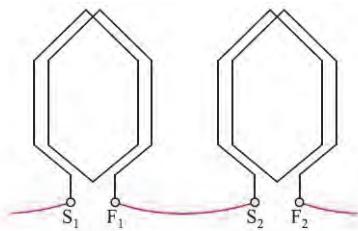

شکل ۱۰

## روش‌های ترسیم سیم پیچی آرمیچر

در قسمت‌های قبل مشاهده شد، برای قابل استفاده و کاربردی شدن ژنراتور و موتور ساده جریان مستقیم، تعداد حلقه‌های آنها افزایش داده می‌شود. در شکل ۱۱ ماشین جریان مستقیمی با چهار حلقه و هشت تیغه کموتاور مورد نظر است.

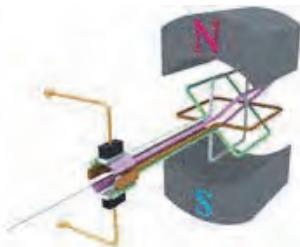


شکل ۱۱

مشاهده می‌شود در هر لحظه فقط یک یا دو حلقه دارای جریان می‌شوند و حلقه‌های دیگر فاقد جریان الکتریکی هستند و در تمام لحظات نقش مؤثری در ماشین ایفا نمی‌کنند. در واقع به دلیل نبودن ارتباط الکتریکی بین این حلقه‌ها افزایش بیشتر تعداد حلقه‌ها با این شیوه تأثیر چندانی در کارایی ماشین نگذاشته است.

برای برقراری ارتباط الکتریکی بین حلقه‌ها روش‌هایی به کار گرفته می‌شود که حلقه‌ها رابه صورت سری و موازی از طریق تیغه‌های کموتاور به یکدیگر متصل می‌کنند تا جریان الکتریکی از آنها عبور کند. با این عمل در موتورها تغییرات گشتاور به حداقل مقدار ممکن می‌رسد و گشتاور یکنواخت خواهد شد و در ژنراتورها ضربان نیروی محرکه القایی نیز به حداقل ممکن می‌رسد و مقدار متوسط آن افزایش می‌یابد.

شکل ۱۲ نمونه‌ای از سری و موازی شدن حلقه‌ها را نشان می‌دهد.

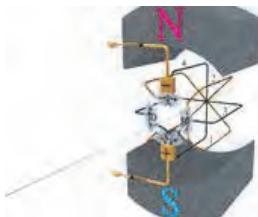

شکل ۱۲

این شکل یک ماشین جریان مستقیم دو قطب با چهار کلاف و چهار تیغه کموتاتور را نشان می‌دهد. به منظور پرهیز از شلوغ شدن شکل، کلافها به صورت حلقه نشان داده شده‌اند. دو حلقه مشکی از طریق تیغه "D" و دو حلقه قهقهه‌ای از طریق تیغه "B" با هم سری شده‌اند. هر یک از حلقه‌های مشکی و قهقهه‌ای از طریق تیغه‌های A و C با هم موازی خواهد شد. به این ترتیب جریان الکتریکی از طریق جاروبک به تیغه A وارد می‌شود و پس از عبور از حلقه‌های مشکی و قهقهه‌ای به تیغه C می‌رسد و از طریق جاروبک خارج می‌شود. لذا جریان الکتریکی از تمام حلقه‌ها می‌گذرد و آنها در کار ماشین مؤثر خواهند شد.

ترسیم سیم پیچی آرمیچر مطابق شکل ۱۲ بسیار دشوار است. لذا روش‌های ترسیمی دیگری به کار می‌رود. این روش‌ها عبارت است از:

۱- دیاگرام دایره‌ای (مقطوعی)


۲- دیاگرام خطی (راه جریان)

۳- دیاگرام گستردگی (باز)

۴- دیاگرام سریع (دنده‌انه اره‌ای)

### دیاگرام دایره‌ای

نمای رو به روی رتور و کموتاتور است. در این دیاگرام، سریندی کلاف‌های سیم پیچی آرمیچر، یعنی اتصال سر و ته کلاف به تیغه‌های کموتاتور مشخص می‌شود و جهت جریان هر یک از بازوی‌های کلاف در هر یک از شیارهای رتور نشان داده می‌شود. کلاف‌های رتور و کموتاتور شکل ۱۲ در شکل ۱۳ نشان داده شده است.

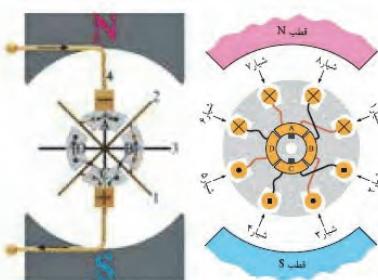


شکل ۱۳

در دیاگرام خطی چگونگی ارتباط کلاف‌ها به یکدیگر و اتصال سر و ته آنها به تیغه‌های کموتاتور به صورت دیگری ترسیم می‌شود.

این دیاگرام نشان می‌دهد چگونه با موازی شدن کلاف‌ها مسیرهای موازی برای عبور جریان الکتریکی ایجاد می‌شود و کلاف‌هایی که در این مسیرها قرار می-

گیرند با یکدیگر سری می‌شوند تا نیروی محرکه القایی آنها با هم جمع شود. هر یک از این مسیرهای موازی «راه جریان» نام دارد. دیاگرام خطی کلافهای سیم پیچی آرمیچر شکل ۱۲ در شکل ۱۴ نشان داده شده است.

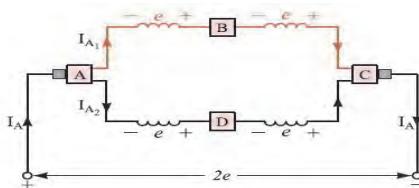


شکل ۱۴

در این شکل لحظه‌ای که جاروبک‌ها با تیغه‌های A و C کموتاتور در تماس‌اند مشاهده می‌شود. جریان آرمیچر  $I_a$  از طریق A کموتاتور بین دو راه جریان که توسط کلافهای قهوه ای و مشکی ایجاد شده است تقسیم می‌شود و جریان‌های  $I_{A1}$  و  $I_{A2}$  در هر مسیر جاری می‌کند. کلافهای هر یک از این راه‌های جریان توسط تیغه‌های B و C کموتاتور سری شده‌اند و نیروی محرکه القایی آنها باهم جمع می‌شود و ولتاژ  $2e$  را بین تیغه‌های A و C کموتاتور به وجود می‌آورند (تعداد راه‌های جریان را با  $a=2$  نشان می‌دهند لذا در این دیاگرام  $a=2$  است).

#### دیاگرام گستردگی

دیاگرام گستردگی موقعیت هر کلاف در شیارهای رتور و نحوه اتصال سر و ته آنها را به تیغه‌های کموتاتور نشان می‌دهد. در این دیاگرام، با توجه به جهت جریان در کلافهای محل قطب‌های مغناطیسی سیم پیچی آرمیچر نیز مشخص می‌شود. از دیاگرام گستردگی، اطلاعات مربوط به سیم پیچی و سربندی کلافهای سیم پیچی آرمیچر به دست می‌آید و برای سیم پیچی عملی آرمیچر مناسب‌تر است. در ترسیم دیاگرام گستردگی، رتور و کموتاتور را که استوانه‌ای هستند در امتداد شیارها برش طولی می‌دهند و آن‌ها را به صورت صفحه‌ای ترسیم می‌کنند. به تعداد شیارهای رتور خطوطی به طور عمودی رسم می‌شود. در صورتی که در هر شیار دو بازو از دو کلاف مختلف قرار گرفت بازویی را که در بالای شیار قرار می‌گیرد با خط پر و بازویی را که در پایین شیار قرار می‌گیرد، با خط چین نشان می‌دهند. با ایجاد یک برش فرضی در شکل ۱۲ دیاگرام گستردگی آن مطابق شکل ۱۵ ترسیم می‌شود.

## ماشین‌های الکتریکی

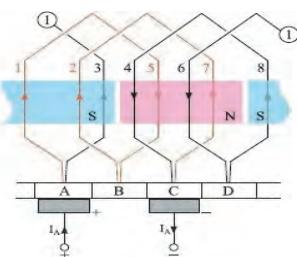

شكل ۱۵

جريان آرمیچر از طریق جاروبک متصل به تیغه کمotaتور، به سیم پیچی وارد می‌شود و از طریق جاروبک متصل به تیغه کمotaتور متصل می‌گردد. مشاهده می‌شود بازوی کلافهای با جهت جریان یکسان در کنار هم قرار گرفته‌اند. C و به طور مشترک قطب‌های مغناطیسی در رتور به وجود می‌آید.


### دیاگرام سریع

دیاگرام سریع موقعیت هر بازوی کلاف را در شیارهای رتور نشان می‌دهد. معمولاً دیاگرام سریع بعد از دیاگرام گستردۀ ترسیم می‌شود. با توجه به دیاگرام گستردۀ مشاهده می‌شود کلافی که یکی از بازوهای آن در شیار ۱ رotor قرار دارد بازوی دیگر آن در شیار ۵ قرار گفته است. این فرایند در دیاگرام سریع به صورت شکل ۱۶ نشان داده می‌شود.




شكل ۱۶

بازوی کلاف بعدی در شیارهای ۲ و ۷ قرار گفته است. لذا دیاگرام سریع به صورت شکل ۱۷ در می‌آید.

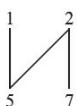

شكل ۱۷

با ادامه این روند، دیاگرام سریع به صورت شکل ۱۸ تکمیل می‌شود.

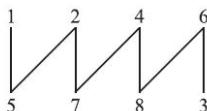

شكل ۱۸

در صورتی که در شیارهای رتور دو بازو از دو کلاف قرار داشته باشند، بازویی را که در زیر قرار می‌گیرد با اعداد پریم دار نشان می‌دهند.

گام‌های سیم پیچی آرمیچر	
گام قطبی	۱
گام رفت (گام جلو)	۲
گام برگشت (گام عقب)	۳
گام سیم پیچی	۴
گام کموتاتور	۵

### گام قطبی

با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچی آرمیچر در اطراف رتور آن، قطب‌های مغناطیسی تشکیل می‌شود. فاصله بین مرکز تا مرکز دو قطب غیر همنام مجاور یکدیگر بر حسب شیار رتور را «گام قطبی» گویند و رابطه آن به صورت زیر است:

$$y_p = \frac{s}{p}$$

در این رابطه:

S: تعداد شیار رتور؛

P: تعداد قطب‌های رتور؛

y<sub>p</sub>: گام قطبی بر حسب شیار رتور

### گام رفت

فاصله بین بازوهای یک کلاف سیم پیچ آرمیچر بر حسب شیار رتور را «گام رفت» گویند (شکل ۱۹).

$$\epsilon y_r = \pm \frac{s}{p}$$

در این رابطه:

S: تعداد شیارهای رتور

P: تعداد قطب‌های رotor

ع: کوچک‌ترین عددی که کسر را گویا می‌کند

۱: گام رفت: در این خصوص اگر :

۰: باشد گام رفت برابر با گام قطبی خواهد شد و سیم پیچی را با «گام کامل» گویند.

۰ ≤ ع منفی باشد گام رفت کوچک‌تر از گام قطبی می‌شود و سیم پیچی را با «گام کوتاه» گویند.

## ماشین‌های الکتریکی

۰  $\leq \epsilon$  مثبت باشد گام رفت بزرگ‌تر از گام قطبی می‌شود و سیم پیچی را با «گام بلند» گویند.



شکل ۱۹

### گام برگشت

فاصله بین بازوی دوم از کلاف تا بازوی اول از کلاف دوم سیم پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور را گام برگشت می‌گویند و آن را با  $Y_2$  نشان می‌دهند (شکل ۲۰).



شکل ۲۰

### گام سیم پیچی

فاصله بین دو بازوی اول کلاف متوالی سیم پیچی آرمیچر بر حسب شیار رotor را گام سیم پیچی گویند و آن را با  $Y_3$  نمایش می‌دهند (شکل ۲۱).

### گام کموتاتور

فاصله بین سروته یک کلاف روی کموتاتور بر حسب تعداد عایق بین تیغه‌های کموتاتور را گام کموتاتور می‌گویند. و آن را با  $Y_4$  نشان می‌دهند (شکل ۲۱).



## ۲۱ شکل

تحقیق کنید



با مراجعه به کتاب‌های مرجع و جستجو در اینترنت، راجع به سیم پیچی‌های حلقوی و موجی تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس به صورت پرده نگار ارائه نمایید.

## روش‌های سیم پیچی آرمیچر

برای اتصال کلاف‌های سیم پیچی آرمیچر به تیغه‌های کموتاتور ماشین‌های جریان مستقیم، روش‌های گوناگونی وجود دارد. اما دو روش آن به نام حلقوی و موجی مشهورتر است. انجام دادن هر یک از این اتصالات در رتور، به ترتیب باعث ایجاد سیم پیچی حلقوی و سیم پیچی موجی می‌شود. سیم پیچی‌های حلقوی و موجی از نظر شکل سیم پیچی و نحوه اتصال کلاف‌ها به تیغه‌های کموتاتور با یک دیگر متفاوت‌اند. این تفاوت ناشی از تعداد راه‌های جریان و ترتیب اتصال سروته کلاف‌ها به تیغه‌های کموتاتور است. سیم پیچی‌های حلقوی و موجی به دو صورت ساده و مرکب اجرا می‌شود.

### نکات مهم درباره سیم پیچی حلقوی

۱	با استفاده از سیم پیچی حلقوی مرکب، امکان استفاده از سیم پیچی آرمیچر در جریان‌های بیشتر فراهم می‌شود.
۲	درجه ترکیب $m$ نشان می‌دهد که سیم پیچی آرمیچر از چند سیم پیچی ساده تشکیل شده است.
۳	گام کموتاتور $\pm m$ است. علامت مثبت برای سیم پیچی راست گرد و علامت منفی برای سیم پیچی چپ گرد منظور می‌شود.
۴	تعداد جاروبک‌ها $m$ برابر تعداد قطب‌هاست.
۵	پهنه‌ای هر جاروبک $m$ برابر عرض تیغه کموتاتور است.
۶	تعداد راه‌های جریان $m$ برابر تعداد قطب‌هاست یعنی $a=m/p$
۷	گام سیم پیچی برابر است با $y=y_c$
	رابطه $y = y_1 - y_2$ همواره حاکم است.

## ماشین‌های الکتریکی

### نکات مهم درباره سیم پیچی موجی

۱	با استفاده از سیم پیچی موجی مرکب امکان استفاده از سیم پیچی آرمیچر در جریان‌های بیشتری فراهم می‌شود.
۲	درجه ترکیب $m$ نشان می‌دهد که سیم پیچی آرمیچر از چند سیم پیچی ساده تشکیل شده است.
۳	گام کمotaور $\frac{Y_c}{P} = \frac{c + m}{c}$ است. علامت مثبت برای سیم پیچی راست گرد و علامت منفی برای سیم پیچی چپ گرد منظور می‌شود.
۴	تعداد جاروبک‌ها به تعداد قطب‌ها بستگی دارد و به طور ثابت دو عدد است.
۵	پهنای هر جاروبک $m$ برابر عرض تیغه‌های کمotaور است.
۶	تعداد راه جریان $2m = \alpha$ است. گام سیم پیچی برابر با $y = yc$ رابطه $y = y_1 + y_2$ همواره حاکم است.
۷	جریان هر راه جریان برابر با $I_{A_1} = \frac{I_A}{a}$ است.
۸	

پس به طور کلی تعداد مسیرهای جریان را با  $2a$  نشان می‌دهند که به شرح زیر است:

$$2a = 2p \quad \text{حلقوی ساده}$$

$$2a = 2pm \quad \text{حلقوی مرکب}$$

$$2a = 2 \quad \text{موجی ساده}$$

$$2a = 2m \quad \text{موجی مرکب}$$

$$2p \quad \text{: تعداد قطب‌های آرمیچر}$$

$$m \quad \text{: درجه مرکب بودن آرمیچر}$$

## فرایند عملکرد ماشین‌های جریان مستقیم

### مولدهای جریان مستقیم

با مراجعه به کتاب‌های مرجع و جستجو در اینترنت، مدار الکتریکی معادل هریک از مولدها را ترسیم کنید و نتیجه را در کلاس به صورت پرده‌نگار ارائه نمایید.

تحقیق کنید



ماشین‌های دی‌سی (DC) واقعی دارای دو دسته سیم پیچ‌اند: سیم پیچ آرمیچر  $-2$  - سیم پیچ‌های تحریک مولد‌های دی‌سی را می‌توان با توجه به نحوه ارتباط الکترونیکی سیم پیچ تحریک و سیم پیچ آرمیچر به چهار دسته تقسیم‌بندی کرد : ۱- مولد تحریک مستقل

۲- مولد شنت یا موازی ۳- مولد سری ۴- مولد سری موازی یا مختلط (کمپوند).


مولدهای را از نظر چگونگی تأمین جریان تحریک به دو دسته تقسیم می‌کنند:

۱- مولدهای تحریک مستقل ۲- مولدهای خود تحریک

۱- مولد تحریک مستقل

در این گونه مولدهای سیم پیچ تحریک از طریق یک منبع تغذیه جریان «دی‌سی» خارجی به نام اکسایتر تغذیه می‌شود و ارتباطی با سیم پیچ آرمیچر ندارد.

مدار الکتریکی معادل مولد تحریک مستقل همراه با ولتاها و جریان‌های قسمت‌های مختلف آن و روابط بین آنها، در شکل ۲۲ نشان داده شده است.

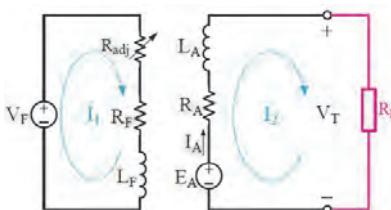

۲۲ شکل

$$V_T = E_A - R_A \cdot I_A - \epsilon \quad I_A = I_L \quad I_L = \frac{P_1}{V_T} \quad I_F = \frac{V_F}{R_F}$$

$I_A$ =جریان آرمیچر،  $I_L$ =جریان بار،  $V_F$ =جریان تحریک،  $R_A$ = مقاومت اهمی آرمیچر،  $R_F$ = مقاومت تحریک،  $L_F$ =اندکتانس مدار تحریک،  $E_A$ = نیرو محركه تولیدی مولد،  $V_T$ = ولتاژ خروجی مولد،  $\epsilon$  (اپسیلون) = افت ولتاژ ناشی از عکس العمل آرمیچر

### کاربرد مولد تحریک مستقل

تنظیم ولتاژ در حدود وسیع (درصد بالا) در مولدهای ۴ تا ۲۴ ولت یا در مولدهای با ولتاژ بیش از ۶۰۰ ولت؛	۱
تحریک مولدهای بزرگ نیرو گاهی؛	۲
تنظیم دور موتورها.	۳

### ۲- مولدهای خود تحریک

مولدهای خود تحریک بر حسب اتصال سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آرمیچر عبارت‌اند از :

الف) مولد موازی یا شنت

در این مولد سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آرمیچر به طور موازی قرار می‌گیرد و از ۲ تا ۳ درصد جریان تولیدی آرمیچر برای تغذیه خود استفاده می‌کند.

نکته




### ماشین‌های الکتریکی

نکته ۱: در این مولد جریان سیم پیچ تحریک کم است برای ایجاد آمپر دور لازم، تعداد دور آن زیاد اما قطر آن کم است بنابراین مقاومت تحریک زیاد است.

نکته ۲: ولتاژ خروجی مولد توسط یک مقاومت متغیر که با سیم پیچ تحریک سری می‌شود تنظیم می‌گردد.

مدار الکتریکی این مولد، همراه با فرمول‌های مربوط، در شکل ۲۳ آمده است:

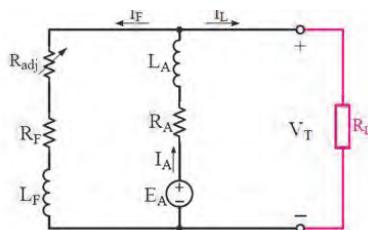

شکل ۲۳

$$-I_L + I_F + I_A = . \quad \text{و} \quad I_F = \frac{V_T}{R_F} \quad \text{و} \quad I_L = \frac{P_2}{V_T} \quad \text{و} \quad V_T = E_A - R_A I_A - \varepsilon$$

عواملی که مانع از تحریک یا راه اندازی مولد شوند می‌شود:

۱	پس ماند مغناطیسی، ناچیز یا صفر باشد؛
۲	جهت جریان تحریک طوری باشد که فوران ناشی از آن، فوران پسمند را خنثی کند؛
۳	مقاومت مدار تحریک از حد معینی بیشتر باشد؛
۴	جهت گردش آرمیچر برعکس باشد (که سبب عکس شدن جهت جریان تحریک می‌شود)؛
۵	دور محور از حد معینی کمتر باشد.

### ب) مولد سری


در این مولد سیم پیچ تحریک با سیم پیچ آرمیچر اتصال پیدا می‌کند.

نکته



در این مولد چون تمام جریان آرمیچر؛ که زیاد نیز هست، از سیم پیچ تحریک می‌گذرد، تعداد دور سیم پیچ تحریک را کم اما قطر آن را زیاد انتخاب می‌کنند. بنابراین مقاومت تحریک کم می‌شود.

مدار الکتریکی این مولد همراه با فرمول‌های مربوط در شکل ۲۴ آمده است:

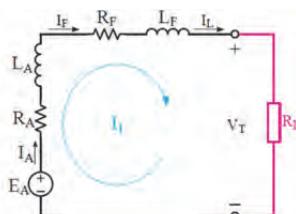

شکل ۲۴


$$I_A = I_S = I_L = \frac{P_2}{V_T} \quad \text{و} \quad V_T = E_A - I_A(R_A + R_S) - \varepsilon$$

$I_S$  = مقاومت تحریک سری و  $L_S$  = اندوکتانس سیم پیچی سری و  $I_S$  جریان تحریک سری

پ) مولد مختلط یا کمپوند


مدار تحریک این مولد از دو سیم پیچ تشکیل شده است، یکی به طور سری و دیگری به طور موازی. این سیم پیچ‌ها به دو صورت تغذیه می‌شوند. شکل مدار الکتریکی هر دو مولد در شکل‌های ۲۵ و ۲۶ آمده است:

۱- مولد کمپوند با انشعاب بلند (شنت بلند)

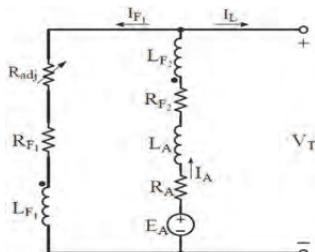

شکل ۲۵

## ۲- مولد کمپوند با انشعاب کوتاه(شنت کوتاه)

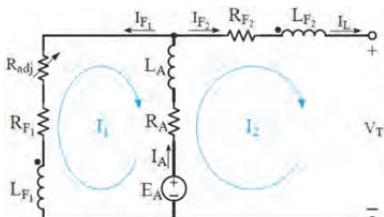

شکل ۲۶

به دلیل کوچک بودن افت ولتاژ در سیم پیچ سری، اختلاف بین این دونوع اتصال ناچیز است. لذا با تقریب مناسب، روابط مربوطه زیر برای هر دونوع به کار می‌رود:

$$V_T = E_A - I_A(R_A + R_S) - \varepsilon, \quad I_L = \frac{P_2}{V_T}, \quad I_F = \frac{V_T}{R_F}, \quad I_L + I_F - I_A = .$$

کاربرد مولد های کمپوند	
۱	مولد کمپوند اضافی در تحریک مولدهای نیروگاهی نقش مؤثری دارد.
۲	از مولدهای کمپوند تخت در جاهایی استفاده می شود که نیاز به ولتاژ ثابت باشد و فاصله بین مولد و مصرف کننده نیز کم باشد.
۳	از مولدهای کمپوند اضافی در حالت فوق کمپوند در مواردی استفاده می شود که بار نیاز به ولتاژ ثابت دارد ولی فاصله بین مولد و مصرف کننده زیاد باشد. در این صورت ولتاژ اضافی تولید صرف جرمان افت ولتاژ خط می شود.
۴	از مولد کمپوند نقصانی بیشتر در جوشکاری استفاده می شود.
۱	مولدهای کمپوند اضافی در تحریک مولدهای نیروگاهی نقش مؤثری دارد.

### مشخصات اصلی مولدهای جریان مستقیم

کیفیت و خواص مولدهای جریان مستقیم را به کمک مشخصات آنها مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند این مشخصات روابط بین مقادیر اصلی زیر را، که بین کار مولدهاست، نشان می‌دهد. معمولاً مشخصات مولدها را در دور ثابت به دست می‌آورند.

$$E_A, V_T, I_A, I_F, W, n$$

مشخصات اصلی مولد های جریان مستقیم		
این منحنی تغییرات نیروی محرکه مولد را به ازای تغییرات جریان تحریک نشان می‌دهد: $E_A = f(I_F)$ و $n = const$ و $I_L = 0$	مشخصه بی‌باری	۱
این مشخصه ولتاژ خروجی مولد را به ازای تغییرات بازنگشتن می‌دهد: $V_T = f(I_L)$ و $n = const$ و $R_F = const$	مشخصه خارجی مولد	۲
این مشخصه تغییرات جریان تحریک را به ازای تغییرات بار نشان می‌دهد: $I_F = f(I_L)$ و $n = const$ و $V_I = const$	مشخصه تنظیم مولد	۳

در صد تنظیم ولتاژ نسبت تغییرات ولتاژ خروجی را نسبت به ولتاژ بار «در صد تنظیم ولتاژ» گویند:

$$\%V_R = \frac{B_A - V_T}{V_T} \times 100$$

نکته



در یک مولد هر قدر در صد تنظیم ولتاژ در بار نامی کوچک‌تر باشد. امکان تنظیم ولتاژ خروجی ساده‌تر است.

## ماشین‌های الکتریکی

### پرسش کلاسی



جدول زیر را که به انواع مولدات (DC) اشاره دارد تکمیل کنید.

ردیف	عنوان	شرح	کاربرد
۱	مولد دی‌سی با تحریک مستقل (Separately Excited DC Generator)	سیم پیچ میدان این ژنراتور به وسیله ..... تحریک می‌شود. از این ژنراتور در هنگامی که حوزه وسیعی از تغییرات ولتاژ خروجی مورد نیاز باشد، استفاده می‌شود. ج) یک منبع ولتاژ مستقل	این مولد به دلیل قابلیت تنظیم ولتاژ در محدوده وسیع در تنظیم دور موتورها و تحریک مولداتی بزرگ، در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲	مولد با تحریک شنت (Shunt Field DC Generator)	سیم‌پیچ میدان با سیم‌پیچ آرمیچر موازی بسته می‌شود و به همین دلیل به آن سیم پیچ شنت یا موازی - گویند. تعداد حلقه‌های سیم پیچ شنت ..... است و جریان این سیم پیچ ..... است. ج) بسیار زیاد - کم	از این مولد در شارژ باتری‌ها و تأمین برق روشنایی اضطراری و تغذیه سیم پیچ مولداتی نیروگاهی استفاده می‌شود.
۳	مولد با تحریک سری (Series Field DC Generator)	سیم پیچ میدان (سیم پیچ سری تحریک) با سیم پیچ آرمیچر ..... بسته می‌شود. سیم پیچ سری حلقه‌های کمتری دارد ولی جریان عبوری آن نسبتاً زیاد است (زیرا جریان آن همان جریان اصلی است). ج) سری	به دلیل داشتن گشتاور راهنمایی زیاد، از آن در وسایل حمل و نقل مانند مترو و چرخ‌قیل‌های برقی استفاده می‌شود.
۴	مولد با تحریک کمپوند (Compounded Field DC Generator)	اگر از هر دو سیم پیچ شنت و سری چهت ..... استفاده شود، مولد کمپوند نامیده می‌شود. این مولد دارای دو نوع نزدیکی ژنراتور دارد (افت ولتاژ کم است) و هم در جاهایی استفاده کرد که مصرف کننده در فاصله دورتری از ژنراتور قرار دارد (افت ولتاژ زیاد است).	از این نوع مولد، با توجه به اینکه ترکیبی از دو مولد سری و شنت است، هم می‌توان در جاهایی استفاده کرد که مصرف کننده در نامیده می‌شود. این مولد دارای دو نوع نزدیکی ژنراتور قرار دارد (افت ولتاژ کم است) و هم در جاهایی استفاده کرد که مصرف کننده در فاصله دورتری از ژنراتور قرار دارد (افت ولتاژ زیاد است).

## موتورهای جریان مستقیم

موتورهای الکتریکی امکان دسترسی به انرژی مکانیکی را در حالت‌های مختلف، را با هزینه نسبتاً کم، طول عمر زیاد، بهبودداری ساده و کم سر و صدا و روش-های متنوع و کارآمد کنترل، فراهم ساخته اند.

در حال حاضر موتورهای الکتریکی از قدرت‌های بسیار کوچک برای استفاده در ابزار دقیق و مهندسی پزشکی و از تا قدرت‌های بسیار بالا (صدھا کیلو وات) برای استفاده در صنایع سیمان و کارخانجات نورد فولاد و پالایشگاهها ساخته می‌شوند.

دو ویژگی برجسته موتورهای جریان مستقیم، که باعث شده است هنوز از آنها استفاده شود، عبارت‌اند از :

۱- امکان کنترل دور دقیق و وسیع، ۲- گشتاور راه اندازی بسیار خوب با داشتن چنین مزیتی باید در نظر داشت که موتور دی‌سی (DC) نسبت به مشابه AC، به مرتب گران‌تر و هزینه بھره برداری و تعمیرات آن نیز غالباً بیشتر است. مضافاً بر این که شبکه های صنعتی معمولاً از نوع آسی (AC)، است. بنابراین در صورت استفاده از موتورهای جریان مستقیم باید یک منبع تغذیه اختصاصی نیز برای موتور تدارک بینیم که این خود بر گرانی هزینه‌ها می‌افزاید.

کمیت‌های اصلی در موتور مستقیم  
همانند مولدها عبارت اند از :

جریان آرمیچر ( $I_A$ )، جریان تحریک ( $I_F$ )، سرعت با دور (n)، نیروی محرکه القایی ( $E_A$ ) و ولتاژ ترمیتال ها ( $V_T$ )

■ در مولدها فرض بر این بود که دور ثابت است و تغییرات چهار کمیت دیگر مورد مطالعه قرار می‌رفت اما در موتورها  $V_T$  را ثابت می‌گیرند.

■ در موتورها کمیت‌های مکانیکی خصوصاً دور و گشتاور بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در مولدها بحث اصلی به کمیت‌های الکتریکی خصوصاً ولتاژ و جریان مربوط می‌شود.

## گشتاور در سیستم های دوار

حاصل ضرب داخلی بردارهای نیرو و فاصله به عنوان گشتاور تعریف می‌شود.

$$T = F \times r$$

$|T| = |F| \cdot |r| \cdot \sin\alpha$  (N.m)  $T$  = بردار گشتاور بر حسب نیوتون متر (N.m)  $F$  = بردار بر حسب نیوتون (N)،  $r$  = بردار فاصله بر حسب متر،  $\alpha$  = زاویه بین بردار نیرو و فاصله است.

اگر امتداد نیرو و فاصله بر هم عمود باشند رابطه بالا مهار می‌شود و به صورت  $T = F \cdot r$  در می‌آید.

## ماشین‌های الکتریکی

در سیستم‌های دوار، رابطه بین گشتاور با توان و سرعت زاویه ای به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$T = \frac{60P}{2\pi n}, \quad W = \frac{\pi n}{60}, \quad T = \frac{P}{W}$$

$P$  = قدرت مکانیکی محور دوار بر حسب وات،  $W$  = سرعت زاویه ای بر حسب رادیان بر ثانیه  
 $T$  = گشتاور محور بر حسب نیوتن

انواع گشتاور در موتورهای «دی‌سی»		
نسبت قدرت تبدیل یافته (قدرت الکترو-مغناطیسی) به سرعت زاویه ای محور را گشتاور الکترو-مغناطیسی می‌نامند و آن را با $T_e$ نمایش می‌دهند: $T_e = \frac{p_2}{w} = \frac{60P_e}{2\pi n}$	گشتاور الکترو-مغناطیسی	۱
نسبت قدرت خروجی (قدرت مفید) به سرعت زاویه ای محور گشتاور مفید نامیده می‌شود و آن را با $T_U$ یا $T_{\tau}$ نمایش می‌دهند: $T_U = \frac{P_2}{W} = \frac{60P_e}{2\pi n}.$	گشتاور مفید	۲

با مراجعه به کتاب‌های مرجع و جست‌وجو در اینترنت، مدار الکتریکی معادل هریک از موتورها را ترسیم کنید و نتیجه را در کلاس به صورت پرده‌نگار ارائه نمایید.


تحقیق کنید



## انواع تحریک موتورهای جریان مستقیم

### ۱- مotor تحریک مستقل

مدار الکتریکی و روابط موتور تحریک مستقل رادر شکل ۲۷ مشاهده می‌کنید.

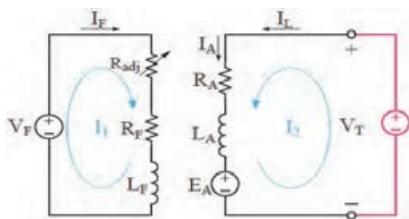


شکل ۲۷

$$V_T = E_A + R_A \cdot I_A \quad I_A = I_L - I_F \quad I_L = \frac{P_1}{V_T} \quad I_F = \frac{V_F}{R_F}$$

## ۲- موتور شنت

مدار الکتریکی و روابط موتور شنت را در شکل ۲۸ مشاهده می‌کنید.

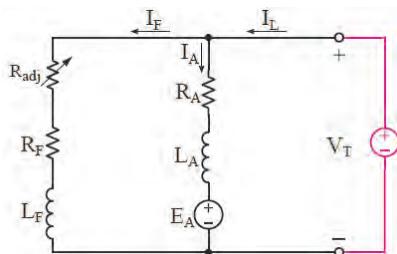

شکل ۲۸

$$V_T = E_A + R_A \cdot I_A \quad I_A = I_L - I_F \quad I_L = \frac{P_1}{V_T} \quad I_F = \frac{V_F}{R_F}$$

نکته ۱\_ در هنگام افزایش بار مکانیکی، محور موتور به دلیل افزایش گشتاور مقاوم باید مطابق رابطه  $\varphi \cdot I_A = K \cdot T$  یکی از کمیت‌های جریان آرمیچر ( $I_A$ ) یا جریان تحریک ( $I_F$ ) یا هر دو به گونه‌ای افزایش یابند که گشتاور محرک موتور برابر گشتاور مقاوم بار گردد.

$I_F$  را می‌توان با تغییر در رئوستاتی تحریک کنترل کرد اما  $I_A$  با کاهش دور موتور و بدون نیاز به اعمال کنترل از بیرون موتور، کنترل می‌شود (خاصیت خود تنظیمی موتور شنت).


## ماشین‌های الکتریکی

نکته ۲\_ در مدار شنت و تحریک مستقل اگر تغییرات جریان تحریک موتور نداشته باشیم، می‌توان در بارهای مختلف مقدار فوران  $\Phi$  را ثابت فرض نمود و از رابطه زیر نسبت ولتاژ القایی آرمیچر و سرعت را بهطور کلی به دست آورد.

$$\frac{EA_1}{EA_2} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

### ۳- موتور سری

مدار الکتریکی و روابط موتور سری را در شکل ۲۹ مشاهده می‌کنید.

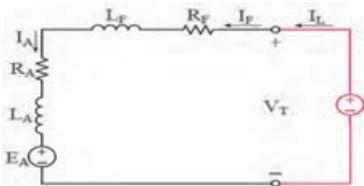


شکل ۲۹

$$I_A = I_S = I_L = \frac{P_1}{V_T} \quad \text{و} \quad V_T = E_A + I_A(R_A + R_S)$$

موتور سری برای بارهای با گشتاور راه اندازی زیاد (مانند وسایل حمل و نقل و جرثقیل‌های برقی) بسیار مناسب است. اما به هیچ وجه نباید بی بار شود، چرا که در این صورت دور آن بسیار زیاد می‌شود و قسمت‌های گرداننده ماشین آسیب خواهند دید.

### ۴- موتور مختلط (کمپوند)

مدار الکتریکی و روابط موتور کمپوند را در شکل ۳۰ مشاهده می‌کنید.

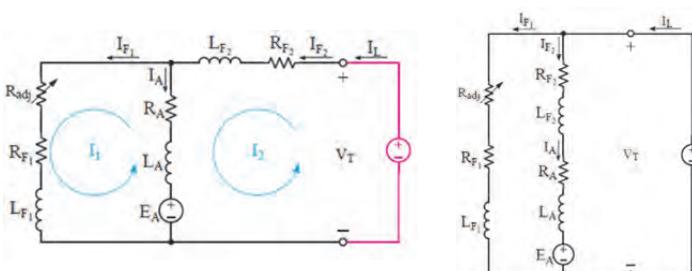

شکل ۳۰

روابط ولتاژ و جریان برای هر دو شکل به صورت زیر است:

$$I_L = \frac{P_1}{V_T} \cdot I_A = I_L - I_F \quad V_T = E_A + I_A(R_A + R_S) \quad I_F = \frac{VF}{RF}$$

موتور سری، نسبت به موتور شنت مشابه خود، دارای گشتاور راه اندازی بزرگ-تری است اما در مقابل موتور شنت تحمل بی باری دارد و تغییرات دور آن محدودتر است. بنابر این موتور کمپوند ویژگی‌های بین موتور سری و شنت را دارد. یعنی گشتاور راه اندازی موتور کمپوند بیشتر از موتور شنت و کمتر از موتور سری است و تغییرات دور آن نیز در زیر بار حد وسطی بین موتور شنت و موتور سری است.

در موتور کمپوند در بی باری و بارهای کم، که اثر سیم پیچی تحریک سری در میدان مغناطیسی ماشین کم است و ایجاد میدان مغناطیسی عمده‌تاً توسط سیم پیچ تحریک شنت انجام می‌پذیرد، رفتار آن شبیه موتور شنت است، اما با افزایش بار که جریان سیم پیچ تحریک سری زیاد می‌شود، موتور کمپوند رفتاری شبیه موتور سری پیدا می‌کند.

بنابراین از موتور کمپوند در جاهایی استفاده می‌شود که نیاز به گشتاور راه اندازی زیاد و در عین حال با تغییرات گسترده بار از حوالی بی باری تا بار کامل مورد نظر باشد.

### مشخصه‌های موتورهای جریان مستقیم

مشخصه اصلی موتورهای جریان مستقیم		
از این مشخصه می‌توان نتیجه گرفت که برای تأمین گشتاورهای مختلف به وسیله الکترو موتور چه مقدار جریان توسط آرمیچر آن از شبکه دریافت می‌شود.	مشخصه الکترومغناطیسی : $T=f(I_A)$	۱
از این مشخصه می‌توان فهمید، راههای مختلف دور موتور چگونه تغییر خواهد کرد.	مشخصه الکترومکانیکی : $n=f(I_A)$	۲
مهم‌ترین مشخصه الکترو موتور است و بیان کننده تغییرات دور در گشتاورهای مختلف.	مشخصه گشتاور دور: $W=f(T)$ یا $n=f(T)$	۳

### درصد تنظیم سرعت در موتورهای «دی‌سی»

تفییرات سرعت از بی باری تا بار کامل را نسبت به سرعت در بار کامل، «درصد تنظیم سرعت» گویند:

$$\%S_R = \frac{n_0 - n}{n} \times 100 \times 100$$

درصد تنظیم سرعت،  $n_0$  = سرعت در بی باری،  $n$  = سرعت در بار کامل  
هر قدر درصد تنظیم سرعت کوچک‌تر باشد امکان تنظیم دور در موتور بیشتر است.

جدول زیر را که به انواع موتورهای دی‌سی (DC) اشاره دارد تکمیل کنید.

### پرسش کلاسی



ردیف	عنوان	شرح	کاربرد
۱	موتور «دی‌سی» با آهن ریای دائم (PMDC Permanent Magnet Motor) DC	در این نوع موتور به جای سیم پیچی تحریک، از ..... استفاده می‌شود و نیاز نداشت به تحریک خارجی برای گشتاور مناسبی هستند و در اسپاب بازی‌ها و تولید ..... و نبودن تلفات تحریک در خودروها به صورت موتور برف پاک کن، پمپ شیشه‌شوی و پایین و بالابر شیشه و هم چنین در مسوک‌ها به کار می‌روند.	در این نوع موتور با حجم کوچک و توان کم دارای نیاز نداشت به تحریک خارجی برای گشتاور مناسبی هستند و در اسپاب بازی‌ها و تولید ..... و نبودن تلفات تحریک در خودروها به صورت موتور برف پاک کن، پمپ شیشه‌شوی و پایین و بالابر شیشه و هم چنین در مسوک‌ها به کار می‌روند.
۲	موتور دی‌سی با تحریک مستقل Separately Excited (DC Motor)	در این نوع موتور، ارتباط الکتریکی بین مدار آرمیچر و مدار تحریک وجود ندارد. سیم پیچی تحریک با تعداد دور ..... برای جریان کم به دور قطب‌ها پیچیده می‌شود. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک از مقاومت متغیر ..... با سیم پیچی تحریک استفاده می‌شود.	این نوع موتورها دارای سرعت تقریباً ثابت از بی باری تا بار کامل‌اند و گشتاور آنها کم است. همچنین دارای بازه وسیع کنترل سرعت از صفر تا سرعت نامی هستند. بنابراین موتورهای تحریک مستقل در جاهایی به کار می‌رود که نیاز به سرعت ثابت و کنترل سرعت در بازه وسیعی باشد.
۳	موتور دی‌سی با تحریک شنت (Shunt Field DC Motor)	در این نوع موتور، مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت ..... ارتباط پیدا می‌کند. سیم پیچی تحریک با تعداد دور ..... برای جریان کم به دور قطب‌ها پیچیده م شود. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک، از مقاومت متغیر موازی با سیم پیچی تحریک استفاده می‌شود.	با توجه به اینکه منحنی مشخصه‌های موتور شنت مشابه موتورهای تحریک مستقل است، لذا کاربردهایی که برای موتور تحریک مستقل ارائه شد برای موتور شنت نیز صدق می‌کند.

ردیف	عنوان	شرح	کاربرد
۴	موتور دی سی با تحریک سری (Series Field DC Motor)	در این نوع موتورها دارای تغییرات سرعت زیاد، از آرمیچر به صورت..... ارتباط پیدا می کند. سیم پیچی تحریک با تعداد دور کم برای جریان..... به دور قطبها پیچیده می شود.	این نوع موتورها دارای تغییرات سرعت زیاد، از آرمیچر به صورت..... ارتباط پیدا می کند. سیم پیچی تحریک با تعداد دور کم برای جریان..... به دور قطبها پیچیده می شود. یک نمونه کاربرد موتور سری، راهانداز موتور خودروهای سواری است.
۵	موتور دی سی با تحریک کمپوند (Compounded Field DC Motor)	در این نوع موتور، فوران قطبها، ترکیبی از فوران دو سیم پیچی تحریک..... است که دارای دو نوع کمپوند اضافی و نقصانی است. در موتورهای کمپوند، اگر سیم پیچی های تحریک موازی یا سری به گونه ای با سیم پیچی آرمیچر ارتباط داده شوند تا فوران های آنها هم جهت شوند، موتور «کمپوند اضافی» نامیده می شود و در صورتی که فوران سیم پیچی تحریک سری و موازی هم جهت نباشد، «کمپوند نقصانی» نامیده می شود.	موتورهای کمپوند اضافی دارای تغییرات سرعتی کمتر از موتور سری و بیشتر از موتور شنت، از باری تا بار کامل، است. گشتاور موتور کمپوند اضافی از موتور سری کمتر و از موتور شنت بیشتر است. موتورهای کمپوند در جایی به کار گرفته می شوند که به گشتاور راهاندازی زیاد و سرعت تقریباً ثابت نیاز داشته باشند. موتورهای کمپوند نقصانی موارد استفاده چندانی ندارند. از موتور کمپوند نقصانی در ماشین برش کارخانجات لوله سازی استفاده می شود.

**روش‌های راه اندازی موتورهای جریان مستقیم**  
چون در موتورهای صنعتی جریان راهاندازی تا حوالی ده برابر جریان نامی (و حتی بیشتر) خواهد شد، مشکلاتی به شرح زیر در برخواهد داشت:

۱. نیاز به کلیدها و اتصالات با جریان خیلی بالاتر از جریان نامی
۲. آسیب دیدن سیم پیچ آرمیچر و زغالها
۳. آسیب دیدن قسمتهای مکانیکی رتور به دلیل بزرگی بیش از حد گشتاور راه اندازی
۴. افت ولتاژ زیاد در منبع تغذیه

برای حل مشکلات راه اندازی در موتورهای صنعتی معمولاً از مقاومت‌های پر قدرت به عنوان «راه انداز» استفاده می‌شود. این مقاومت‌ها عملاً طوری انتخاب می‌شوند که جریان راه اندازی از حدود دو برابر جریان نامی بیشتر نشود. موتورهای الکتریکی کم قدرت زیر یک کیلو وات، که جریان راه اندازی آنها به دلیل بزرگ بودن مقاومت آرمیچر دو تا سه برابر جریان نامی هستند می‌توانند مسقیماً بدون مقاومت راه انداز به شبکه متصل شوند.

**راه اندازی دستی موتورهای جریان مستقیم**  
**(الف) راه اندازی سه نقطه‌ای**  
این نوع راه اندازی دارای سه ترمینال « $L$ ,  $A$ ,  $F$ » است و به همین دلیل سه نقطه نامیده می‌شود.

عملکرد آن به این صورت است که دسته راه انداز را، در ابتدای راه اندازی به ترتیب شماره ۱ تا ۵ متناسب با افزایش دور موتور، تغییر می‌دهیم. در مرحله اول تمام مقاومت‌ها برسر راه آرمیچر قرار می‌گیرند و جریان راهاندازی کم است. در مرحله پنجم که سرعت موتور به حد نامی خود می‌رسد، تمام مقاومت‌های راهانداز از سر راه آرمیچر برداشته شده اند و دسته راهانداز توسط بوبین مغناطیسی جذب و نگه داشته می‌شود.

عواملی که سبب قطع دسته راه انداز و خاموش شدن موتور می‌شوند:

- ۱- قطع برق اصلی: که موجب از بین رفتن خاصیت مغناطیسی هسته  $L$  شکل می‌شود و دسته راهانداز به وسیله فنر به وضعیت اول خود بر می‌گردد.
- ۲- قطع جریان تحریک: این خاصیت در واقع حفاظت موتور در برابر قطع تحریک است (افزایش شدید دور).

**عیب راه انداز سه نقطه‌ای**  
راه انداز سه نقطه‌ای برای موتورهای با تنظیم دور وسیع و نیازمند به دورهای زیاد، مناسب نیست زیرا برای افزایش دور باید جریان تحریک را کم کنیم. در این صورت ممکن است باعث جدا شدن دسته راه انداز از هسته  $L$  شکل شود. نکته: از راه انداز سه نقطه‌ای برای موتور سری استفاده نمی‌شود.

### ب) راه اندازی چهار نقطه ای

در این نوع راه اندازی امکان افزایش دور در محدوده وسیع تری وجود دارد. اما قطع مدار تحریک موجب قطع راه انداز نخواهد شد و برای حفاظت موتور در برابر قطع تحریک و افزایش دور باید از کلیدهای تابع دور استفاده نمود.

**راه اندازی اتوماتیک**

در این نوع راه اندازی با استفاده از چند کنترکتور و تایمیر می‌توان مداری طراحی کرد که یکی پس از دیگری مقاومت‌های راه انداز را از مدار خارج کنند، مانند شکل زیر:

### تنظیم جریان تحریک در زمان راه اندازی

به علت محدودیت جریان راه‌اندازی برای بهمود گشتاور و راه اندازی موتورهای جریان مستقیم، آنها را با حداکثر جریان تحریک مجاز راه می‌اندازند. زیرا طبق رابطه گشتاور تولیدی این راه‌اندازی علاوه بر جریان آرمیچر، با تحریک نیز متناسب است.

بنابراین در موتورهای تحریک مستقل، شنت و کمپوند مقاومت متغیر، مدار تحریک در حداقل مجاز خود قرار می‌گیرد، در حالتی که رئوستای راه انداز مدار آرمیچر حداکثر است.

### روش‌های کنترل دور موتورهای جریان مستقیم

- ۱- از طریق کنترل فوران
- ۲- از طریق کنترل ولتاژ آرمیچر
- ۳- از طریق کنترل مقاومت مدار آرمیچر
- ۴- از روش سوم، به دلیل زیاد بودن تلفات، استفاده نمی‌شود.

### کنترل سرعت از طریق تغییر فوران

مقدار فوران با دور رابطه عکس دارد، یعنی با افزایش فوران، سرعت کاهش و با کاهش فوران، سرعت افزایش می‌یابد.

در موتورهای تحریک مستقل شنت و کمپوند، تغییر فوران توسط مقاومت متغیر مدار تحریک به سادگی امکان پذیر است.

در موتور سری، که مدار مستقلی برای سیم پیچی تحریک وجود ندارد، برای تغییر فوران عملاً به یک مقاومت متغیر پرقدرت با سیم پیچی تحریک موازی نیاز است که به آن (Diverter) می‌گویند.

با به کارگیری روش کنترل دور از طریق تغییر فوران در موتورهای تحریک مستقل، شنت و کمپوند فقط می‌توان به دورهای بالاتر از حالتی که رئوستار در مدار تحریک قرار ندارد دست یافت و نمی‌توان دور موتور را بین حد کمتر را از بین حد کمتر نمود.

### کنترل سرعت موتور از طریق کنترل ولتاژ آرمیچر

سرعت موتورهای دی‌سی با ولتاژ دو سر آرمیچر آنها تناسب مستقیم دارد. در این روش برای همه انواع موتورها دور موتورها به راحتی و با دقت زیاد (در هر دو

کاهش یا افزایش) قابل تنظیم است. البته باید توجه نمود که ولتاژ از حد مجاز ماشین فراتر نرود.

### کنترل دور به روش سیستم وارد-لئونارد

در این سیستم، که به شکل زیراست، که برای چرخاندن مولد از جریان مستقیم استفاده شده است. از ولتاژ تولید مولد جریان مستقیم موتور، جریان مستقیم به حرکت در می‌آید و موتور جریان مستقیم بار مورد نظر را به حرکت در می‌آورد. در این روش سرعت موتور دی‌سی به دو صورت تغییر داده می‌شود: ۱- جریان تحریک خود موتور جریان مستقیم، ۲- جریان تحریک مولد که منجر به تغییر ولتاژ موتور می‌گردد. یعنی همان‌مان هم از طریق کنترل فوران و هم تغییر کنترل ولتاژ، سرعت موتور کنترل می‌شود.

۱- این مجموعه، مپودمان و گران قیمت خواهد بود. اما به دلیل امکان کنترل دور ساده موتور در یک محدوده وسیع (از یک حداقل دور تا بیش از ده برابر آن کاربردهای متعددی در موتورهای پرقدرت دارد.

۲- در این روش کنترل دور، به دلیل امکان تنظیم ولتاژ ورودی موتور، نیازی به مقاومت راه انداز در مدار آرمیچر موتور نیز خواهد بود.

### تغییرجهت گردش موتور جریان مستقیم

برای تغییرجهت گردش موتورهای جریان مستقیم باید یکی از دو کمیت جریان آرمیچر و جریان تحریک تغییرجهت بدene. یعنی دریکی از دو سیم پیچی آرمیچر یا تحریک پلاریته و سیم پیچی عوض شود یا به اصطلاح دو سریسم پیچی جایه-جا گردد.

معمولًا برای تغییرجهت گردش موتورهای جریان مستقیم دو سرمهدار آرمیچر را جایه‌جا می‌کنند. زیرا اگر بخواهیم جهت جریان تحریک را عوض کنیم، مشکلاتی در مدار آرمیچر همچون قطع مدار تحریک در لحظه تغییر، جهت القای ولتاژهای ناخواسته پیش خواهد آمد.

اگر آرمیچر دارای قطب کمکی یا سیم پیچی جیرانگر هم باشد، در هنگام تغییر پلاریته آرمیچرباید ورودی و خروجی مدار آرمیچر طوری جایه‌جا شود که جهت جریان درقطب‌های کمکی یا سیم پیچی‌های جیرانگر نیز تغییر کند.

سیم پیچی تحریک موازی موتورهای تحریک مستقل، شنت و کمپوند به شبکه قبلي خود متصل باقی می‌ماند تا میدان مغناطیسی لازم را برای رفتار مولדי آرمیچر تأمین نماید و پس از توقف کامل محور، مدار تحریک نیز از شبکه جدا می‌گردد.

اما در موتور سری و کمپوند سیم پیچ تحریک سری در حالت ترمز همچنان با آرمیچر سری باقی می‌ماند، با این تفاوت که دو سرپیچی سری در حالت ترمزی جایه‌جا می‌شود تا جهت آن مانند حالت موتوری باقی بماند و پسمند هسته از بین نرود.

## روش‌های ترمزموتورهای جریان مستقیم

اساس کارترمز موتورهای الکتریکی براین مینا استوار است که انرژی جنبشی قسمت در حال شرکت یا به شبکه برگشت داده شود یا سریعاً مستهلك شود، تا محورمотор بایستد. این ترمزها عبارت‌اند از:

۱. ترمز دینامیکی
۲. ترمزی جریان مخالف
۳. ترمزمولدی.

### ترمز دینامیکی

در این روش مدار آرمیچر از شبکه جدا می‌شود و دو سر آن به یک مقاومت متغیر وصل می‌گردد تا انرژی جنبشی محور بهوسیله آرمیچر، ابتدا تبدیل به انرژی الکتریکی گردد، سپس در داخل مقاومت متغیرتبدیل به گرما شود. یعنی عملاً آرمیچر رفتار یک مولد را از خود بروز می‌دهد.

### ترمز با جریان مخالف

در این روش برای ایجاد گشتاور ترمزی در یک لحظه جای دو سر آرمیچر را عرض می‌کنند. با این کار جهت گشتاور تولیدی برعکس می‌شود. موتور سریعاً رو به توقف می‌رود و نیروی ترمز کننده ای به مراتب بیش از حالت دینامیکی به وجود می‌آید. البته در این روش موتور پس از ایست کامل باید سریعاً از شبکه جدا شود تا مجدداً در جهت معکوس راه اندازی نشود.

### ترمز مولدی

در مواردی که بار موتور تحت تأثیر شتاب حاصل از نیروی وزن خود ( مانند وسایل نقلیه در سرپائینی یا حرکت رو به پایین جراثقال‌ها و آسانسورها ) بتواند به بیش از سرعت بی باری خود برسد، می‌توان از روش ترمز مولدی استفاده نمود.

در این حالت انرژی جنبشی محور به انرژی الکتریکی تبدیل می‌گردد و به شبکه جریان مستقیم برگردانده می‌شود یا صرف شارژ باتری‌ها یا روشنایی سیستم می‌گردد.

نکته



در موتور سری روشن ترمز به کار نمی‌رود، زیرا ولتاژ در آرمیچر آن نمی‌تواند از ولتاژ شبکه بیشتر شود.

## ماشین‌های الکتریکی

### ارزشیابی

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۲	ماشین‌های جریان مستقیم (DC)	تجهیزات: ابزار و تجهیزات مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم را بشناسد. ۲- انواع ماشین‌های جریان مستقیم را بررسی کند. ۳- طرز کار مولدهای جریان مستقیم را بیان کند. ۴- چگونگی ایجاد نیرو و گشتاور در یک موتور ساده را بررسی کند. ۵- سیم‌پیچی آرمیچر ماشین‌های جریان مستقیم را بررسی کند. ۶- طرز کار موتورهای جریان مستقیم را بیان کند. ۷- توان و راندمان در ماشین‌های جریان مستقیم را بررسی کند.	۳
۲	ماشین‌های جریان مستقیم (DC)	در حد انتظار		۱- ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم را بشناسد. ۲- طرز کار مولدهای جریان مستقیم را بیان کند. ۳- طرز کار موتورهای جریان مستقیم را بیان کند. ۴- توان و راندمان در ماشین‌های جریان مستقیم را بررسی کند. ۵- سیم‌پیچی آرمیچر ماشین‌های جریان مستقیم را بررسی کند.	۲
۱	پایین تر از حد انتظار			۱- ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم را بشناسد. ۲- توان و راندمان در ماشین‌های جریان مستقیم را بررسی کند.	۱

**پرسش کلاسی**



جدول زیر را با توجه به اجزای ساختمان موتور القایی سه فاز، تکمیل کنید.

ردیف	نوع جزء	شرح و کاربرد	تصویر
۱	استاتور	<p>استاتور قسمت ساکن مدار الکترومغناطیسی موتورهاست. هسته استاتور از تعداد زیادی ورقه نازک فلزی که بر روی هم پرچ شده اند تشکیل شده است که «لمینیشن» نامیده می‌شود. این ورقه ورقه ساختن هسته کمک می‌کند که در مقایسه با حالتی که از یک هسته یکپارچه استفاده شود، کاهش یابد. ورقهای استاتور، پس از جمع شدن روی یکدیگر، پرچ می‌شوند، که حاصل آن یک سیلندر توخالی را می‌سازد. بوبین سیم پیچ‌های عایق شده در شیارهای استاتور قرار می‌گیرند و سیم پیچی استاتور را تشکیل می‌دهند. هنگامی که موتور مونتاژ شده در حال کارکرد است، سیم پیچ‌های استاتور به طور مستقیم به..... متصل می‌گردد. هر گروه از کلاف‌ها، همراه با هسته آهنی که در مجاور آن قرار دارد، در هنگامی که جریان برقرار می‌شود یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می‌کند.</p> <p>(ج) تلفات هسته - منبع توان</p>	
۲	رتور	<p>رتور جزء گردان مدار الکترومغناطیسی موتورهای القایی است. رایج ترین نوع رتور مورد استفاده در موتورهای القایی سه فاز، رتورهای قفس سنجابی است. هسته رتور قفس سنجابی به وسیله تجمیع کردن ورقه های نازک آهن ایجاد می‌شود و یک سیلندر فلزی را تشکیل می‌دهد. در رتور موتور القایی قفس سنجابی سیم پیچی وجود ندارد و در عوض..... در شیارهای رتور که به صورت یکنواخت در محیط آن قرار گرفته، تزریق شده است. میله‌های هادی رotor از نظر الکتریکی و مکانیکی به حلقه‌های..... متصل می‌شوند. آن گاه رتور درون یک شفت استیل پرس می‌شود تا رتور مونتاژ شده را تشکیل دهد.</p> <p>(ج) میله‌های هادی - رینگ انتهایی</p>	
۳	محفظه موتور	<p>محفظه از یک بدنه (یا یوغ) و دو عدد درپوش (محفظه یاتاقان‌ها) تشکیل شده است. استاتور درون بدنه نصب شده است. رotor درون استاتور قرار گرفته و با یک..... خیلی کوچک از استاتور جدا شده است. هیچ تماس و اتصال فیزیکی مستقیمی بین استاتور و رotor وجود ندارد. محفظه، اجزای داخلی موتور را از آب و از بقیه عوامل محیطی محافظت می‌کند. درجه حفاظت موتور بستگی به نوع محفظه و آب بندی آن دارد. یاتاقان‌ها بر روی شفت نصب می‌شوند و به عنوان..... رotor عمل می‌کنند و به رotor اجازه می‌دهند که بچرخد. در برخی از موتورها از یک فن استفاده کرده اند که بر روی شفت نصب شده است. با چرخش رotor، پره فن نیز می‌چرخد و باعث خنک شدن الکتروموتور می‌شود.</p> <p>(ج) فاصله هوایی - تکیه گاه</p>	

## ماشین‌های الکتریکی

### ارزشیابی

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب	تجهیزات: ابزار و تجهیزات مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی سه‌فاز را انجام دهد. ۲- اساس کار موتور القایی سه‌فاز را بررسی کند. ۳- انواع موتورهای القایی سه‌فاز را شناسایی کند. ۴- ساختمان موتورهای القایی سه‌فاز را بررسی کند. ۵- طرز کار موتورهای سنکرون را بداند. ۶- انواع گاورنرها را شناسایی کند.	
۲	ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب	تجهیزات در حد انتظار	در حد انتظار	۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی سه‌فاز را انجام دهد. ۲- انواع موتورهای القایی سه‌فاز را شناسایی کند. ۳- طرز کار موتورهای سنکرون را بداند. ۴- انواع گاورنرها را شناسایی کند.	
۱	ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب	پایین تر از حد انتظار	پایین تر از حد انتظار	۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی سه‌فاز را انجام دهد. ۲- ساختمان موتورهای القایی سه‌فاز را بررسی کند.	

### پلاک خوانی

مشخصاتی که روی پلاک الکتروموتور می‌نویسنده برای استفاده بهینه در هنگام طراحی و راه اندازی صحیح است و شامل نکاتی می‌شود که گاهی بی توجهی به آنها باعث بهره وری کمتر و خسارت به تجهیزات الکتریکی می‌گردد (شکل ۳۱).



شکل ۳۱\_ اجزاء الکتروموتور

## پلاک مشخصات

پلاک خوانی الکتروموتورها به طراح و راه انداز، برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحیح قطعات کنترل و راه اندازی، بسیار کمک می‌کند. در اکثر الکتروموتورها مهم‌ترین مشخصاتی که روی پلاک‌ها نوشته می‌شود، معمولاً موارد زیر است:

No «شماره ساخته شده توسط کارخانه»  
Type «شامل کلیه مشخصات فنی الکتروموتور که در کاتالوگ کارخانه موجود است و یا در مکاتبه با کارخانه باید به آن اشاره شود.

A «حداکثر جریان مجاز الکتروموتور را نشان می‌دهد. میزان جریان نباید بیشتر از این مقدار باشد الکتروموتور همیشه باید طوری انتخاب شود که زیر مقدار فوق کار کند.

V «ولتاژ کاری الکتروموتور است. نباید ولتاژ بیشتر یا کمتر به سیم پیچ‌های الکتروموتور اعمال گردد.

50HZ «الکتروموتور باید در فرکانس ۵۰ هرتز کار کند (برق ایران). 60HZ «الکتروموتور باید در فرکانس ۶۰ هرتز کار کند (فرکانس برق شناورها).

نکته: دور الکتروموتورها با فرکانس ارتباط دارد. لذا الکتروموتوری که در فرکانس ۵۰ هرتز مثلاً ۱۵۰۰ دور است، همین الکتروموتور در فرکانس ۶۰ هرتز دورش دیگر ۱۵۰۰ نیست.

R. P. M «نشان دهنده دور الکتروموتور در یک دقیقه در روی شفت خروجی است.

H. P «مقدار توان خروجی الکتروموتور را (بر حسب اسب بخار) نشان می‌دهد.



شکل ۳۲ - پلاک مشخصات الکتروموتور

## شرح تکمیلی برخی از علائم روی پلاک

در ردیف یازدهم جدول زیر، نوع کار و مدت زمان روشن بودن ماشین به طور نسبی بیان می‌شود. هشت حالت کاری، طبق استاندارد، تعریف شده است که با حروف  $S_0$  تا  $S_5$  نشان داده می‌شوند،

### جدول انواع کار ماشین‌ها

ماشین تحت بار نامی به درجه حرارت پایدار و ثابت می‌رسد. کار ماشین می‌تواند بدون وقفه اجرا شود، بدون این که از دمای مجاز تجاوز کند. مثال: پمپ فاضلاب	کار پیوسته <b>S1</b>
زمان کار در مقایسه با وقفه بعداز آن، کوتاه است. کار با بار نامی فقط در زمان داده شده مجاز به اجراست. زمان‌های بارگذاری استاندارد: $10^{\circ}$ , $30^{\circ}$ , $60^{\circ}$ و $90^{\circ}$ دقیقه. مثال: موتور محرک سیرن (آویر)	کار کوتاه مدت <b>S2</b>
زمان روشن بودن ED فقط بخشی از مدت زمان سیکل است. ED های استاندارد: $15^{\circ}$ , $25^{\circ}$ , $40^{\circ}$ و $60^{\circ}$ است. اگر مدت زمان سیکل معلوم نباشد، آن را $10^{\circ}$ دقیقه در نظر می‌گیرند. در نوع کار $S3$ مرحله راه اندازی هیچ اثری بر روی دمای ماشین نمی‌گذارد. مثال برای $S3$ : موتور بالابر (روتور با حلقه لغزان)	کار موقت <b>S3</b>
در $S4$ کار شبیه $S3$ است، با این توضیح که جریان راه اندازی، ماشین را بیشتر گرم می‌کند. اطلاعات مثلاً: $h$ راه اندازی $50^{\circ}$ , $ED 25\%$ . مثال برای $S4$ : موتور محرک برای بالابر کوچک (روتور قفسه ای)	<b>S4</b>
در $S5$ کار شبیه $S4$ است، با این در این جا یک ترمز الکتریکی (ترمز جریان مستقیم، ترمز جریان معکوس) در نظر گرفته شده که در گرم شدن نیز سهیم است. اطلاعات مثلاً: $h$ راه اندازی $50^{\circ}$ , جریان معکوس $ED 25\%$ . مثال برای $S5$ : موتور محرک برای تفالله ها.	<b>S5</b>
این نوع کار شبیه نوع کار $S3$ است. با این این ماشین به هنگام وقفه در حالت بی باری می‌ماند و خاموش نمی‌شود. اطلاعات مثلاً: $S6$ $10mn/60min$ یا بهتر $S6$ $ED 25\% 40min$	کار پیوسته با بار موقت <b>S6</b>
این ماشین در کار بدون وقفه است و به این جهت از طریق راه اندازی مداوم و ترمز الکتریکی بیش از حد معمول گرم می‌شود. اطلاعات مثلاً: $h$ راه اندازی $10^{\circ}$ , ترمز با جریان مستقیم $S7$ . مثال: موتور محرک برای ماشین‌های تراش مرکزی (ماشین ابزار خودکار)	کار بدون وقفه <b>S7</b>
این نوع کار شبیه $S7$ است. با این توضیح که به جای راه اندازی و ترمز یا تغییر دور، به طور مثال از طریق تغییر قطب‌ها، کار را پیش می‌برد. اطلاعات: $S8$ . $300min^{-1}Smin/1500min^{-1}10min$ کاربرد: خط تولید خودکار	<b>S8</b>

## پلاک اتصالات موتور(تخته کلم)

برای اتصال سیم پیچ‌های موتور سه فاز، سر سیم‌ها از داخل پوسته به یک محفظه یا ترمینال موتور هدایت می‌شوند که اصطلاحاً به آن «تخته کلم» می‌گویند.

### فعالیت کارگاهی



در کارگاه چگونگی تشخیص سالم بودن کلاف‌های یک موتور سه فاز را بررسی کنید.

### مراحل اجرای کار

- ۱- تخته کلم موتور سه فازی را مطابق شکل ۳۳ باز کنید و محل اتصال سر و ته کلاف‌ها را به همراه حروف مشخصه یادداشت کنید.



شکل ۳۳

- ۲- آومتر موجود در کارگاه را در حالت اهم متري قرار دهيد.
- ۳- دو سر سیم اهم متر را، مطابق شکل ۳۴، به پیچ‌های مربوط به کلاف اول در تخته کلم وصل کنید. در این صورت لازم است عقربه اهم متر تا انتهای صفحه منحرف شود.



شکل ۳۴

## ماشین‌های الکتریکی

۴- محل سر سیم‌های اهم متر را، مطابق شکل ۳۵، تغییر دهید (دو سر کلاف دوم). در این حالت نیز لازم است عقربه اهم متر تا انتهای صفحه منحرف شود.



شکل ۳۵


۵- در مرحله سوم نیز، مانند شکل ۳۶، محل قرار گرفتن سر سیم‌های اهم متر را دو سر کلاف سوم قرار دهید. در این شرایط نیز لازم است عقربه تا انتهای صفحه منحرف شود.



شکل ۳۶

تذکر: در صورتی که سیم پیچ‌های نشان داده شده در تصاویر با یکدیگر یا با بدنه موتور مرتبط باشند موتور سالم نیست و باید آن را در مدار قرار داد.

۶- شکل ۳۷، تسممهای مسی مربوط به اتصالات تخته کلم را، به همراه مهره و واشر، نشان می‌دهد. برای ایجاد اتصالات، آنها را از انبار تحويل بگیرید.

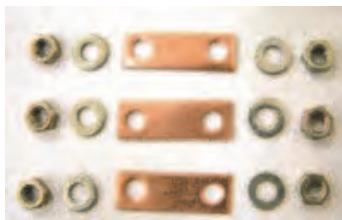

شکل ۳۷

۷- با به کارگیری آچار مخصوص، تسمه های مسی و مهره مربوط به اتصالات تخته کلم، انتهای کلافها را به یکدیگر وصل کنید (شکل ۳۸).



شکل ۳۸

۸- در شکل ۳۹ تخته کلم یک موتور را، که به حالت ستاره وصل شده است، مشاهده می کنید. با استفاده از اهم متر، مقدار مقاومت سر و ته کلاف های هر فاز موتور را اندازه گیری کنید.



شکل ۳۹

۹- در این شرایط و در صورت سالم بودن موتور، هر گاه یک سیم اهم متر به بدنه و سرسیم دیگر به هر یک از سیم پیچ های تخته کلم وصل شود، عقره نباید منحرف شود. به عبارت دیگر، نباید هیچ ارتقاباط الکتریکی بین کلاف های موتور با بدنه وجود داشته باشد. برای اطمینان از میگر، لامپ تست یا اهم متر در رنج های بالا، لازم است نداشتند اتصال بدنه را آزمایش کنیم.

۱۰- با کمک آچار، اتصال ستاره را باز کنید.

۱۱- با به کار گیری آچار مخصوص، تسمه های مسی و مهره مربوط به تخته کلم، کلافها را به یکدیگر وصل کنید (شکل ۴۰).



شکل ۴۰

۱۲- در شکل ۴۱، تخته کلم یک موتور را، که به حالت مثلث وصل شده است، مشاهده می‌کنید. با استفاده از اهم متر، مقدار مقاومت سر و ته کلاف‌های هر فاز موتور را اندازه‌گیری کنید.



شکل ۴۱

۱۳- در این شرایط و در صورت سالم بودن موتور نباید هیچ ارتباط الکتریکی بین کلاف‌های موتور با بدنه وجود داشته باشد. برای اطمینان می‌توان از میگر یا اهم متر در رنج‌های کیلو اهم، اتصال داشتن سیم‌ها با بدنه را آزمایش کرد.

#### تحلیل و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هنرجو:

در پایان این مرحله هنرجویان می‌بایست درک صحیحی از اهمیت دستگاه کربارل و نحوه عملکرد آن، و مراحل مختلف عملیات مغزه گیری داشته باشند.

#### اصول چیدن مغزه‌ها در جعبه مغزه

ملاحظات اجرا:

بیان نحوه خارج کردن نمونه‌ها از کربارل، چیدن نمونه‌ها بر اساس متراژ حفاری در جعبه مغزه (با توجه به تصاویر ارائه شده)، معرفی جداکننده (Divider) و نحوه نوشتن مشخصات بر روی آن

### ارزشیابی

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار(ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۴	موتورهای الکتریکی تکفار	تجهیزات: ابزار و تجهیزات مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- طرز کار موتورهای الکتریکی تکفار را بداند. ۲- انواع موتورهای الکتریکی تکفار را شناسایی کنند. ۳- بتواند پلاک‌خوانی انواع موتورها را انجام دهد. ۴- کاربرد تخته کلم را بداند. ۵- بتواند انواع سربندی‌های ترمینال‌های موتور را انجام دهد.	۳
۲	در حد انتظار			۱- طرز کار موتورهای الکتریکی تکفار را بداند. ۲- بتواند پلاک‌خوانی انواع موتورها را انجام دهد. ۳- کاربرد تخته کلم را بداند.	۲
۱	پایین تر از حد انتظار			۱- طرز کار موتورهای الکتریکی تکفار را بداند. ۲- بتواند پلاک‌خوانی انواع موتورها را انجام دهد.	۱

## ارزشیابی شایستگی ماشین‌های الکتریکی

**شرح کار:**

شناخت قوانین حاکم بر ماشین‌های الکتریکی

ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب

موتورهای الکتریکی تکفارز

**استاندارد عملکرد:**

هنرجویان قادر خواهند بود ضمن شناخت انواع ماشین‌های الکتریکی، با ساختمان داخلی، نحوه عملکرد، ساختار و اجزای انواع ماشین‌های الکتریکی آشنا می‌شوند و چگونگی خواندن پلاک‌های انواع ماشین‌ها را انجام دهد.

**شاخص‌ها:**

شناخت کامل از ماشین‌های الکتریکی

**شرایط اجرای کار، ابزار و تجهیزات:**

شرایط: کارگاه مجهز به لوازم ایمنی باشد.

ابزار و تجهیزات: انواع ماشین‌های الکتریکی

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قوانین حاکم بر ماشین‌های الکتریکی	۲	
۲	ماشین‌های جریان مستقیم (DC)	۱	
۳	ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب	۱	
۴	موتورهای الکتریکی تکفارز	۱	
	شاخص‌های غیرفني، ايمني، بهداشت، توجهات زيستمحيطي، و ...	۲	
	ميانگين نمرات	*	

\* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

