

پویمان ۴

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز



استاندارد عملکرد

هدف از اجرای آموزش‌های این فصل، توانمندسازی هنرجویان در تحلیل مدارهای قدرت و فرمان طراحی شده برای موتورهای سه‌فاز و کسب مهارت در طراحی برخی از مدارات قدرت و فرمان ساده است. این آموزش جهت راهاندازی و کنترل موتورهای سه‌فاز منظور شده است.

سؤالات پیشنهادی

راه اندازی و کنترل موتورهای القایی در شناورها از چه اهمیتی برخوردار است؟ چگونه می‌توان با تجهیزاتی که تاکنون شناخته اید، نسبت به راه اندازی و کنترل موتورهای القایی اقدام نمود؟

راه اندازی صحیح و متناسب با محل استفاده هر الکترو موتور چگونه از بروز خسارت بر مولدها و سیستم توزیع برق شناور جلوگیری می‌کند؟ آیا جهت چرخش الکترومоторهای القایی قابل تغییر است و از این قابلیت در انواع شناورها می‌توان بهره برد؟

آیا رعایت اصول طراحی مدارهای قدرت و فرمان و پرهیز از طراحی‌های پیچیده، موجب سهولت در امر نگهداری و تسريع در عیب یابی و رفع اشکال خواهد شد؟ آیا آکاهی از آخرین روش‌ها و نرمافزارهای طراحی ما را در کوتاه‌ترین زمان با عملکرد مدارهای قدرت و فرمان الکترومotorهای موجود در انواع شناورها آشنا می‌سازد.


انتخاب کنتاکتور مناسب

با توجه به نوع مصرف کننده و شرایط کار، می‌توان کنتاکتورهایی با مشخصه‌های ولتاژ و جریان عبوری مشخص و مناسب انتخاب نمود. از این رو کنتاکتورها با توجه به نوع تغذیه (A.C. یا D.C.) و موارد استفاده، طبقه بندی می‌شوند. جدول زیر یکی از معمول‌ترین طبقه بندی کنتاکتورهای رایج است.

برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کلید یا کنتاکتوری با مشخصات مناسب استفاده کرد که کنتاکتهای آن تحمل جریان راهاندازی و جریان دائمی را داشته باشد. همچنین در صورت اتصال کوتاه، جریان لحظه‌ای زیادی که از مدار عبور می‌کند یا جرقه‌ای که هنگام قطع مدار ایجاد می‌شود، صدمه‌ای به کلید نزند. به این منظور و برای این که بتوانیم پس از طراحی مدار، کنتاکتور مناسب را برای اتصال مصرف کننده به شبکه انتخاب کنیم، باید با مقدار نامی مربوط به کنتاکتور آشنا شویم.

معمولًاً مهم‌ترین مشخصه‌های بک کنتاکتور بر روی بدنه کلید بصورت شکل ۱ درج می‌شود:

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

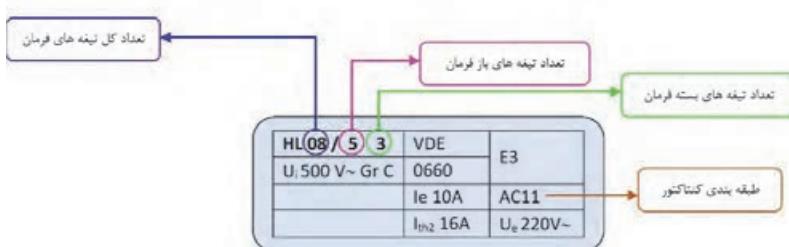

شکل ۱- مشخصات کنتاکتور

مدار قدرت و فرمان راه اندازی مستقیم یک مotor


شرح عملکرد مدار فرمان و قدرت

با فشرده شدن شستی استارت I جریان الکتریسیته از مسیر فیوز F1 ، به متال F2 تیغه بسته شستی O و کلید Start به سیم پیچ کنتاکتور K1 Coil می‌رسد و در نتیجه موجب عمل کردن کنتاکتور K1 در مدار قدرت خواهد شد. به عمل کردن کنتاکتور، اصطلاحاً (Energize) گفته می‌شود.

همزمان با بسته شدن تیغه‌های کنتاکتور، جریان سه فاز به صورت مستقیم از مسیر فیوز F2/Overload به موتور خواهد رسید.

به محض برداشتن دست از شستی I جریان سیم پیچ کنتاکتور K1 Coil قطع می‌شود و تیغه‌های کنتاکتور K1 به حالت باز، درخواهد آمد. در این صورت جریان سه فاز به موتور نمی‌رسد و موتور نیز متوقف خواهد شد.

برای رفع این اشکال، از کنتاکت کمکی تعییه شده بر روی کنتاکتور K1 استفاده می‌شود. یک تیغه باز از کنتاکت‌های کمکی K1 به صورت موازی با شستی I قرار داده می‌شود. به کنتاکت کمکی کنتاکتور که به این صورت در مدار فرمان به کار برده می‌شود، کنتاکت (خود نگه دار) گفته می‌شود.

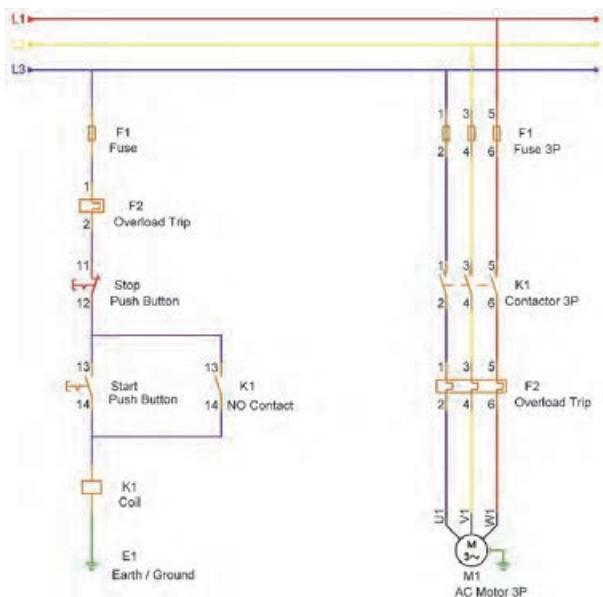

شکل ۲- مدار فرمان و قدرت (Direct Online) راه اندازی مستقیم

راهاندازی یکی پس از دیگری دو موتور (رعايت اولويت راهاندازی)

شرح عملکرد مدار فرمان و قدرت


مدار فرمان به گونه‌ای طراحی شده است که موتور اصلی M2 قبل از به حرکت در آمدن موتور M1 حرکت نکند.

با فشرده شدن شستی I جریان به سیم پیچ K1 می‌رسد و تیغه‌های کنتاکتور K1 در مدار قدرت، بسته می‌شود. در نتیجه موتور M1 که برای پمپ روغن در نظر گرفته شده است به گردش در می‌آید.

همزمان تیغه کنتاکت کمکی K1 نیز که در مسیر سیم پیچ کنتاکتور K2 Coil قرار گرفته است، بسته می‌شود.

در این حالت اگر شستی II، که متعلق به موتور اصلی است، فشرده شود، جریان به سیم پیچ K2 Coil می‌رسد و در نتیجه تیغه‌های کنتاکتور K2 بسته می‌شود و موتور اصلی M2 به گردش در خواهد آمد.

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

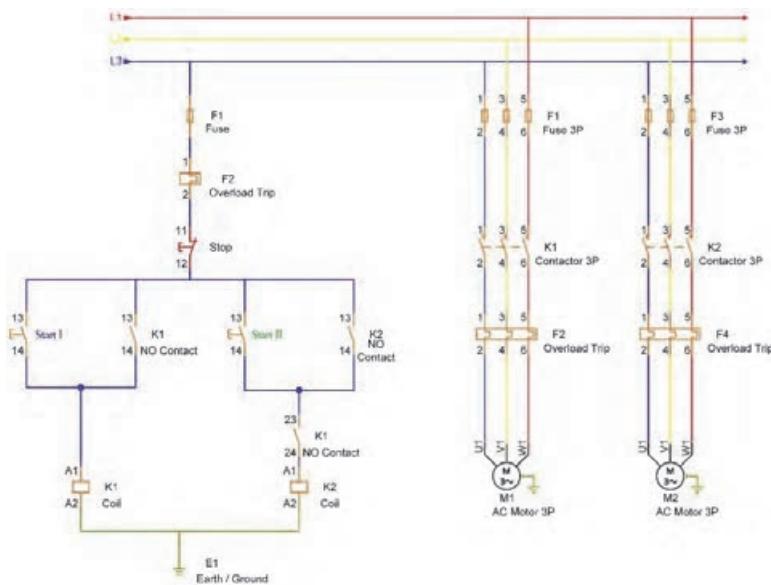

شکل ۳- راه اندازی دو موتور، یکی پس از دیگری

راه اندازی دو الکترو موتور یکی پس از دیگری، با رله تأخیری

شرح عملکرد مدار فرمان و قدرت


به محض وصل شدن S2، جریان از مسیر کن tact K1 به سیم پیچ تایمر K1T می‌رسد و پس از ۱۵ ثانیه (که بر روی تایمر، تنظیم شده است) کن tact K1T بسته خواهد شد.

با بسته شدن کن tact K1T، جریان به سیم پیچ K1 خواهد رسید. با عمل کردن K1 تیغه باز K1 بسته می‌شود و به صورت خود نگه دار سیم پیچ K1 عمل خواهد کرد. در این حالت با عمل کردن کن tact سه فاز K1 در مدار قدرت، موتور M1 شروع به کار خواهد نمود.

تیغه بسته K1 که در مسیر تایmer K1T قرار دارد، باز می‌شود و تایmer را قطع خواهد کرد. همان‌گونه که در مدار فرمان دیده می‌شود، یک تیغه باز دیگر کن tact K1 نیز در مسیر جریان تایmer K2T قرار گرفته است. با عمل کردن K1 تایmer K2T نیز شروع به کار خواهد کرد. زمان تنظیم شده بر روی این تایmer ۳۰ ثانیه است. از این رو پس از گذشت ۳۰ ثانیه، کن tact باز K2T بسته می‌شود و جریان به سیم پیچ K2 خواهد رسید.

با عمل کردن K2 تیغه بسته K2 باز می‌شود و تایmer K2T قطع خواهد شد.

همزمان، تیغه باز K2 بسته می‌شود و به صورت خود نگه دار سیم پیچ K2 عمل خواهد کرد و با عمل کردن کنتاکت سه فاز K2 در مدار قدرت، موتور M2 شروع به کار خواهد نمود.

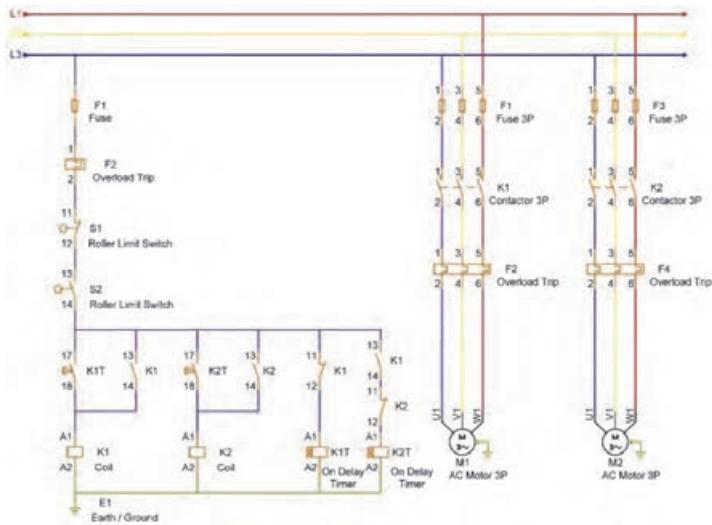

شکل ۴- راه اندازی دو موتور، یکی پس از دیگری با رله تأخیری

مدار فرمان و قدرت تغییر جهت چرخش موتور (چپ گرد – راست گرد سریع و با حفاظت کامل)

شرح عملکرد مدار فرمان و قدرت

منظور از مدار چپ گرد – راست گرد با حفاظت کامل این است که در صورت فشرده شدن هر یک از شستی‌های چپ گرد یا راست گرد، فقط مدار فرمان و مسیر جریان شستی مربوطه فعال شود و با توجه به طراحی، امکان اتصال همزمان کنتاکتور K1 (راست گرد) و کنتاکتور K2 (چپ گرد) وجود ندارد. همچنین در صورت فشرده شدن همزمان دو شستی چپ گرد و راست گرد، موتور هیچ‌گونه حرکتی نخواهد داشت.

منظور از چپ گرد – راست گرد سریع آن است که برای تغییر جهت حرکت موتور به زدن شستی استپ و انتخاب مجدد یکی از شستی‌های چپ گرد یا راست گرد نیاز نباشد و به محض زدن شستی‌ها، جهت حرکت عوض شود.

راهاندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

با فشرده شده شستی راست گرد:

(الف) اگر موتور در حال چرخش نباشد:

جريان از مسیر ۱: فیوزها، شستی Stop و تیغه‌های بسته شستی چپ گرد، به بوبین K1 می‌رسد و کنتاکتور K1 در مدار قدرت بسته خواهد شد. با بسته شدن کنتاکتور K1 موتور به صورت راست گرد شروع به حرکت خواهد کرد.

تیغه باز K1 که به صورت خود نگه دار به طور موازی با شستی راست گرد قرار گرفته است، پس از برداشتن انگشت از روی شستی، مسیر جريان را بسته نگه خواهد داشت.

(ب) اگر موتور در حال چپ گرد باشد:

با توجه به اینکه یک تیغه بسته از شستی راست گرد در ابتدای مسیر جريان بوبین K2 (مسیر ۲) قرار گفته است، در صورت فشرده شدن شستی راست گرد، مسیر جريان بوبین K2 قطع می‌شود و در نتیجه از فعال شدن K2 جلوگیری خواهد شد.

با فشرده شدن شستی چپ گرد:

(الف) اگر موتور در حال چرخش نباشد:

جريان از مسیر ۲: فیوزها، شستی Stop و تیغه‌های بسته شستی راست گرد و راست گرد، به بوبین K2 می‌رسد و کنتاکتور K2 در مدار قدرت بسته خواهد شد. با بسته شدن کنتاکتور K2 موتور به صورت چپ گرد شروع به حرکت خواهد کرد.

تیغه باز K2 که به صورت خود نگه دار به طور موازی با تیغه باز شستی چپ گرد قرار گرفته است، پس از برداشتن انگشت از روی شستی، مسیر جريان را بسته نگه خواهد داشت.


(ب) اگر موتور در حال راست گرد باشد:

با توجه به اینکه یک تیغه بسته از شستی چپ گرد در ابتدای مسیر جريان بوبین K1 (مسیر ۱) قرار گفته است، در صورت فشرده شدن شستی چپ گرد، از مسیر جريان بوبین K1 قطع می‌شود و در نتیجه از فعال شدن K1 جلوگیری خواهد شد.

با فشرده شدن همزمان دو شستی چپ گرد:

مسیرهای ۱ و ۲ همواره باز است و از رسیدن جريان به دو بوبین K1 و K2 جلوگیری خواهد شد.

در این صورت اگر موتور در حالت ساکن باشد، به همان حالت باقی خواهد ماند و اگر در یکی از جهت‌های چپ یا راست در حال چرخش باشد، متوقف خواهد شد.

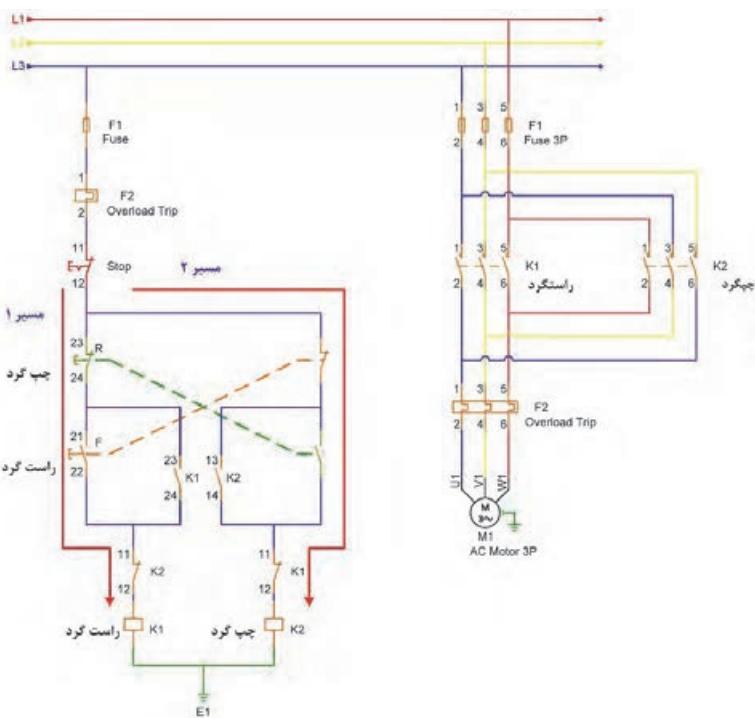

شکل ۵- مدار فرمان و قدرت چپ گرد - راست گرد

مدار فرمان و قدرت ستاره - مثلث

شرح عملکرد مدار فرمان و قدرت

توسط مدار فرمان و قدرت زیر، ابتدا مotor را به حالت ستاره (λ یا λ) راه اندازی می کنیم و پس از زمان ۵ الی ۷ ثانیه (بسته به زمان تنظیم شده در تایمر) سر بندي مotor به صورت خودکار، به حالت مثلث (Δ) تبدیل می شود و از حد اکثر توان آن استفاده خواهیم کرد.

در مدار قدرت، جریان سه فاز از مسیر کنتاکتور اصلی به سر های U1, V1, W1 مotor متصل می شود.

سر سیم های U2, V2, W2 مotor توسط دو کنتاکتور جداگانه بصورت های ستاره و مثلث به همدیگر متصل می شوند.
با فشرده شدن شستی وصل (Start):

جریان به بوبین K2 می رسد و با بسته شدن تیغه باز K2 در مسیر بوبین K1 کنتاکت اصلی بسته خواهد شد.

تیغه بسته K2 که در مسیر بوبین K3 قرار دارد، به حالت باز در می آید و از فعال شدن همزمان بوبین های K2 و K3 جلوگیری خواهد کرد.

همزمان با بسته شدن کنتاکت های K1 و K2 جریان از مسیر شستی استارت و تیغه بسته K3 به بوبین تایمر می رسد و موجب فعال شدن آن می گردد. توجه داشته باشید، با توجه به خواص تایمرها، در صورت قطع جریان بوبین تایمر، فعالیت آن نیز متوقف خواهد شد. از این رو پس از برداشت انگشت از روی شستی استارت، به محض فعال شدن بوبین های K1 و K2، جریان از مسیر تیغه های بسته K1 و K2 و K3 به بوبین تایمر خواهد رسید.

تمام تیغه های تایمر، در پایان زمان تنظیم شده در تایمر، تغییر وضعیت خواهند داد. از این رو تیغه بسته K1 که در مسیر بوبین K2 قرار گرفته است، پس از گذشت زمان تنظیم شده در تایمر، به حالت باز در می آید و مسیر جریان K2 که جهت سر بندي ستاره، در مدار قدرت تعییه شده بود، باز خواهد شد.

در این حالت فقط بوبین K1، یعنی بوبین اصلی، فعال است.


با غیر فعال شدن K2 تیغه های آن به حالت اول بر خواهند گشت.

جریان از مسیر، فیوزها، شستی قطع (Stop) و کنتاکت های بسته K1 و K2 به بوبین K3 خواهد رسید.


در این حالت سر بندي مotor توسط کنتاکت های K3 در مدار قدرت به حالت مثلث تبدیل خواهند شد.

با عمل کردن بوبین K3، کنتاکت بسته K3 در مسیر جریان بوبین های K2 و تایمر باز می شود و احتمال هر گونه تغییر وضعیت سر بندي از بین خواهد رفت.


با فشرده شدن شستی قطع (Stop): چه مدار در مرحله سریندی ستاره و چه در حالت پایدار مثلث باشد، با قطع شدن مسیر جریان بوبین اصلی، موتور متوقف خواهد شد.

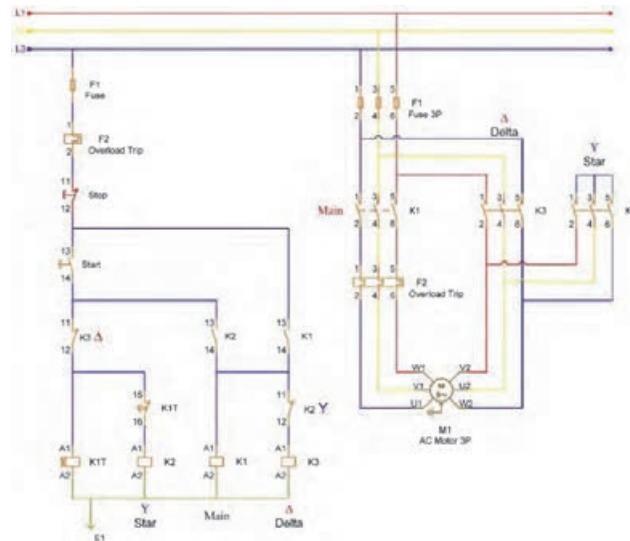

شکل ۶- مدار فرمان و قدرت ستاره مثلث

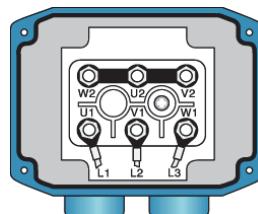


شکل ۷- ستاره (Star Y)

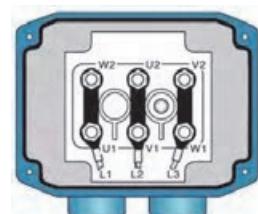

شکل ۸- مثلث (Delta Δ)

راه اندازی نرم موتور (Soft Start) چیست؟

با سافت استارتر نمی‌توان همه موتورها را راه اندازی کرد. زیرا موتورها بسیار متنوع‌اند و سافت استارتر برای گونه خاصی از آنها مناسب است. این موتورها در صنعت به موتورهای سه فاز القایی یا قفس سنجابی معروف‌اند. ما می‌توانیم موتور سه فاز را مستقیماً به برق سه فاز بزنیم و آن را راه اندازی کنیم. به این روش راه اندازی، راه اندازی مستقیم (Direct Online) و یا (DOL) می‌گویند. اگر مستقیماً موتور را به برق سه فاز وصل کنید، هیچ کنترلی در راه اندازی آن نخواهد داشت. در حالی‌که سافت استارتر به شما امکان کنترل پریود راه اندازی را می‌دهد. در خیلی از اوقات ما به اعمال نظارت و کنترل در راه اندازی موتور نیاز نداریم. (مثلًا در خیلی از کاربردهای با موتورهای توان پایین). اما هنوز موارد متعددی هم وجود دارد که باید راه اندازی آنها با کنترل‌های مناسب صورت بگیرد. باید توجه کنیم که هنگام راه اندازی یک موتور سه فاز یک سری اتفاقات الکترونیکی و مکانیکی رخ می‌دهد که متفاوت از حالت کار دائم موتور پس از راه اندازی است. مثلًا در هنگام راه اندازی موتور، جریان خیلی بیشتری نسبت به حالت دائم آن از شبکه می‌کشد. اگر موتور کوچک باشد اشکال خاصی ایجاد نمی‌شود ولی اگر موتور بزرگ باشد ممکن است، برق کارخانه نتواند این جریان زیاد را به راحتی تأمین کند. مثلًا کشیدن جریان ناگهانی زیاد از برق کارخانه ممکن است باعث افت ولتاژ لحظه‌ای گردد و در کار سایر تجهیزات برقی و الکترونیکی اختلال ایجاد شود.

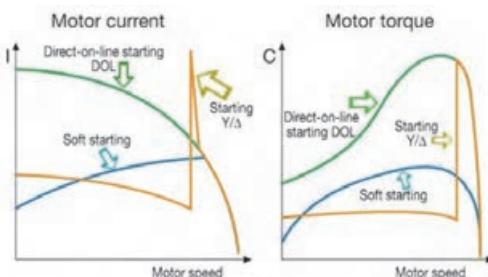

شکل ۹- مقایسه میزان جریان و تُرك در روش های راه اندازی مختلف

آیا راه انداز نرم موتور وسیله‌ای است که جریان راه اندازی موتور را کاهش می‌دهد؟

در واقع ما با تنظیم سافت استارتر (Soft Starter) جریان راه اندازی موتور را به میزان مورد نیاز محدود می‌کنیم و اجزا کشیدن جریان‌های زیاد را از برق کارخانه به موتور نمی‌دهیم. یکی از قابلیت‌های اصلی راه انداز نرم موتور، محدود کردن جریان راه اندازی است. ولی هنوز راه انداز نرم، قابلیت‌های دیگری نیز دارد.

مفهوم "نرم" در راه انداز نرم موتور چیست؟

مفهوم "نرم" به ویژگی‌های متفاوتی، دلالت می‌کند. از جمله نرم به این معناست که جلوی تنش‌های الکتریکی، و مکانیکی، گرفته می‌شود. از سوی دیگر نرم به این معناست که موتور تدریجی دور می‌گیرد و به دور اسمی، خود می‌رسد. به صورت طبیعی، مدت زمان، راه اندازی در هنگام استفاده از سافت استارتر بیشتر از حالت اتصال، مستقیم موتور، به شبکه است. به عبارت دیگر سافت استارتر جلوی فشارهای وارد به موتور، ایجاد هنگام، راه اندازی می‌گیرد. سافت استارتر کارهای از قبیل، بی‌متال، و کنترل فاز را نیز انجام می‌دهد و حفاظت‌های بیشتری را نیز می‌تواند اعمال کند.



شکل ۱۰- نمونه‌ای از سافت استارتر (Soft Starter)


چگونه از یک راه انداز نرم استفاده می‌شود؟

به شکل ۱۱ نگاه کنید. نخست برق سه فاز به سافت استارتر وارد می‌شود و خروجی سه فاز سافت استارتر به موتور وصل می‌شود. در یک کاربرد ساده با استفاده از پانل روی دستگاه، موتور استارت می‌شود. موتور بر اساس تنظیمات از پیش انجام گرفته دور می‌گیرد و در یک زمان مشخص به دور نامی، خود می‌رسد. در اینجاست که مأموریت اصلی، آن تمام شده و وظیفه آن فقط حفاظت از موتور است. سافت استارتر کار کنتاکتور ورودی موتور را نیز انجام می‌دهد که بستگی به مدل سافت استارتر دارد.

سافت استارترها به طور کلی، به دو نوع بیسیک و مجهز تقسیم می‌شوند:

- ۱- در مدل‌های بیسیک، یک کنتاکتور بای پاس با سافت استارتر پارالل می‌شود که پس از راهاندازی موتور کنتاکتور مذکور عملأً سافت استارتر را بای پس کرده و می‌کند و آن را از مدار خارج می‌سازد.
- ۲- اما در مدل‌های مجهز، همانند شکل ۱۱ کنتاکتور بای پس خارجی مورد نیاز نیست.

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

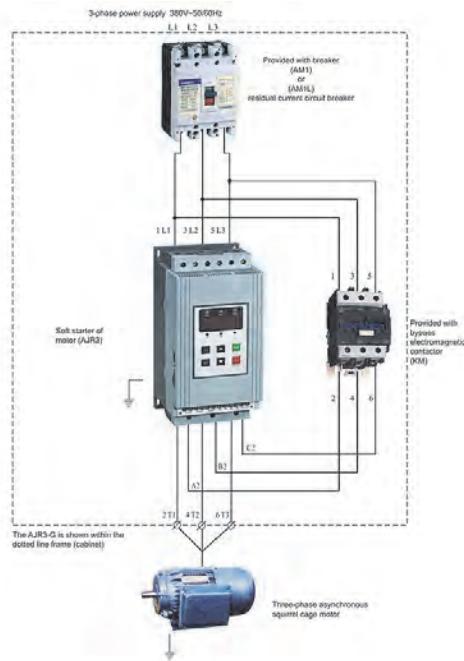

شکل ۱۱

چه معیارهایی برای انتخاب جریان راه اندازی وجود دارد؟

اولاً باید توجه کنیم که بسته به موتور و بار، اگر این جریان را از یک حدی کمتر انتخاب کنیم، ممکن است موتور اصلاً راه اندازی نشود. قبلًا گفته شد، که با کاهش جریان راه اندازی، گشتاور راه اندازی موتور نیز کم می‌شود. حال اگر جریان راه اندازی را آن قدر کاهش دهیم که در نتیجه گشتاور راه اندازی موتور، از راه اندازی بار کمتر بشود، بار قطعاً از جا کنده نخواهد شد. (به عبارت دیگر، اگر نیروی دورانی، تولید شده در شفت موتور از نیروی دورانی، مورد نیاز برای کندن بار کمتر باشد، اصلًا بار حرکت نخواهد کرد. دقیقاً مشابه این که یک موتور سیکلت کامپونه، را به حرکت در آورد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم آن است که هر گاه جریان راه اندازی را کم انتخاب کنیم، با فرض این که بتوانیم به گشتاور مقاوم بار غلبه کنیم و آن را به حرکت در بیاوریم، مدت زمانی، که طول خواهد کشید تا سرعت موتور به سرعت نامی، آن برسد، تابع جریان انتخاب شده ما خواهد بود. به عبارت دیگر جریان کمتر، مدت زمان بیشتر و جریان بیشتر، مدت زمان کمتری طول خواهد کشید، تا موتور به دور اسمی خود برسد.

در یک سافت استارتر، ما ناگزیر نیستیم تنظیمات مختلفی، انجام بدھیم. به صورت کلی، با تنظیم سه یا چهار پارامتر، که مشخصه استارت و جریان موتور است، برای تنظیم می‌گردیم. راه اندازهای دیگری نیز وجود دارد که یا کم استفاده اند و یا در موارد خاص به کار گرفته می‌شوند و زیاد متداول نیستند. راه اندازهای نرم از چند کیلووات تا چند مگاوات در دسترس است و ولتاژ کار آنها 380V تا 11KV است.

برای موتورهای چند صد کیلووات یا چند مگاواتی هم سافت استارتر ساخته می‌شود. البته تعداد محدودی سازنده وجود دارد، از جمله برای توانهای مگاوات، راه انداز نرم می‌سازند که (Aucom) یکی از آنهاست.

راه اندازی و کنترل موتورهای سه فاز توسط کنترل کننده‌های منطقی قابل برنامه ریزی

ساختمان رله‌های منطقی قابل برنامه ریزی

له‌های منطقی، قابلاً، برنامه ریزی از اجزایی از تشکیلاً، می‌شوند:
(الف) اجزای داخلی: اجزای داخلی، این رله‌ها از یک سری قطعات الکترونیکی، تشکیل شده است که بر روی صفحه مدار چایی، (پردازشگر)، نصب می‌شود و بر پایه اصول و توابع منطقی کار می‌کنند. این قسمت خود از سه جزء زیر تشکیل شده است:

پردازشگر: اجرای کارهای محاسباتی، مقایسه و نتیجه گیری فعالیت‌های منطقی، بر عهده این بخش است. به عبارت دیگر واحد پردازش، ورودی‌ها را دریافت می‌کنند و سیس متناسب با برنامه نوشته شده آنها را پردازش کنند و به خروجی ارسال می‌نمایند.

حافظه وظیفه این قسمت نگه داری و ذخیره سازی اطلاعات است.

منبع تغذیه: تأمین ولتاژ مورد نیاز رله‌ها بر عهده این قسمت است.

(ب) اجزای ظاهری: از نظر ظاهری رله‌های قابل برنامه ریزی دارای اجزای زیرند: ترمیナル‌های ورودی: ورودی‌ها با حرف (Input) I مشخص می‌شوند. تعداد ورودی‌ها معمولاً (۴، ۶، ۸ یا ۱۲) است. شیوه‌های میکرو سوییچ‌ها و حسگرها به وصل می‌شوند.

ترمیナル‌های خروجی: خروجی‌ها با حرف Q نشان داده می‌شوند. تعداد خروجی‌ها معمولاً (۴، ۶، ۸ یا ۱۲) است. سیم پیچ رله‌ها و شیرهای مغناطیسی (سولونوییدها والوها) به ترمیナル خروجی، وصل می‌شوند.

ترمیナル‌های تغذیه: مقدار ولتاژ مورد نیاز جهت راه اندازی رله‌های قابل برنامه ریزی DC 12V، 24V DC یا AC 230V است. تعداد ترمیナル‌های تغذیه دو عدد می‌باشد که با حروف (line) L و N (Null) برای تغذیه AC و علائم + - برای تغذیه DC نشان داده می‌شوند.

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

نمایشگر LCD: یک صفحه نمایش پیام‌ها بر روی رله تعبیه شده است.

- کلکلیدهای جهت دار: به منظور پیمایش در منو های رله و برنامه ریزی دستی به کار برده می شوند.

د، گاه اتصال، به رایانه: جهت بازگذاری برنامه نوشته شده از رایانه بر روی لره (Download) یا انتقال برنامه از داخل رله بر روی رایانه (Upload) به کار برد
می‌شود.

در گاه SMA جهت اتصال، آنتن GPS: داده‌های GPS را می‌توان از ورودی SMA به له منتقل، و از آن، در برنامه استفاده کرد.
کارخانه‌های سازندۀ به همراه، له‌های قابل، برنامه‌ریزی، دستورالعمل کاربری و نرم‌افزار رابط کاربری مخصوص رله را نیز عرضه می‌کنند.



شکل ۱۲- قسمت های مختلف یک نمونه رله قابل بر نامه ریزی

(PLC) زبانی نویسی، بی، ال سی


زبان‌های برنامه نویسی، PLC شباهت‌ها و تفاوت‌های گوناگونی، با هم دارند و این موضوع برای استفاده کنندگان مشکلاتی، به همراه داشته است. کمیسیون جهانی، فناوری برق (The International Electrotechnical Commission) که سازمان ملی‌های استاندارد را در صنعت برق ایجاد کرده است، برای ارائه استاندارد های جهانی، در زمینه زبان‌های برنامه نویسی، (یه‌ال‌سی)، اقداماتی، نموده است، که از جمله می‌توان به ایجاد زبان واحدی برای برنامه نویسی اشاره نمود.

سازمان، سازندگان مختلف را به استفاده از این زبان برای محصولات خود تشویق می‌کند. با این همه هنوز تفاوت‌های زیادی بین این زبان (IEC) با زبان های رانش شده از طرف سازندگان PLC وجود دارد.

استاندارد IEC1131 برای برنامه نویسی PLC ها کلاً پنج زبان برنامه نویسی را معرفی نموده است که شامل موارد زیر است:

دیاگرام نردنی (Ladder Diagram)


این زبان در سیستم انگلیسی، با LAD و در سیستم آلمانی، با KOP نمایش داده می‌شود و به صورت دیاگرام نردنی، است و طوری طراحی، شده که می‌توان آن را به صورت توازن با FBD به کار برد. این زبان برنامه نویسی، تقریباً در تمام انواع برنامه نویسی‌ها کاربرد دارد و کار با این زبان، برای افرادی که به مدارات برق صنعتی آشنایی دارند، ساده‌تر و قابل درک‌تر است.

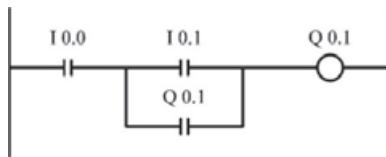

شکل ۱۳- زبان برنامه نویسی Ladder

زبان Function Block Diagram - FBD:

این زبان، در سیستم انگلیسی، با CSF یا FBD و در آلمانی، با FUP نمایش داده می‌شود. این زبان، به صورت گرافیکی، است و در آن برنامه نویسی، به صورت یک سری بلوك‌های یا یاه است که در کنار هم قرار می‌گیرند و بیشتر در الکترونیک کاربرد دارد که با استفاده از کلیدها عمل برنامه نویسی، صورت می‌گیرد، در این سیستم ورودی‌ها در سمت چپ قرار می‌گیرند و خروجی‌ها از سمت راست خارج می‌شوند.

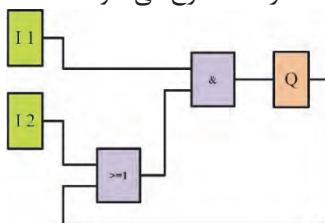

شکل ۱۴- زبان برنامه نویسی FBD

لیست بیانی - ST:

این زبان در سیستم انگلیسی با ST و در سیستم آلمانی با AWL نمایش داده می‌شود. در این روش برنامه نویسی که بیشتر در کامپیوتر کاربرد دارد کمیت‌ها بر حسب پارامترهای مشخص می‌شوند و مقادیر این پارامترها بر حسب کار تغییر می‌کند. یک زبان سطح بالا شبیه C و پاسکال است و کاربرد آن در الگوریتم‌های پیچیده و پروژه‌ای وسیع است.

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

زبان Sequential Function Control -SFC:

در این روش برنامه به مراحلی، که ترتیب الگوریتم‌های کنترل، را نشان می‌دهد تقسیم می‌گردد. از این روش بیشتر در برنامه نویسی‌های ترتیبی (مدارات شامل فلیپ فلاب‌ها) استفاده می‌شود.

زبان Instruction List -IL:


سطح این زبان پایین و به صورت متئی است و برای افرادی که با زبان اسambilی آشنایی دارند مناسب‌تر است.

راه اندازی و به کارگیری رله‌های قابل برنامه ریزی


الف) سیم کشی

قبل از شروع به کار، به مشخصات فنی رله دقت کنید. یکی از مهمترین نکات، ولتاژ راه اندازی رله است. در صورتی که ولتاژ راه اندازی (تعذیه) رله AC باشد، از حروف L و N در قسمت ترمینال‌های تعذیه استفاده شده است. در این صورت ترمینال L را به یکی از خطوط فاز و ترمینال N را به زمین سیستم برق، که در تابلو مشخص شده است متصل کنید.

اگر تعذیه رله ۱۲ یا ۲۴ ولت DC باشد، از حروف +L و M در قسمت ترمینال‌های تعذیه استفاده شده است. در این صورت باید از یکسو کننده مناسب، که معمولاً به همراه رله ارائه می‌شود، استفاده نمود.

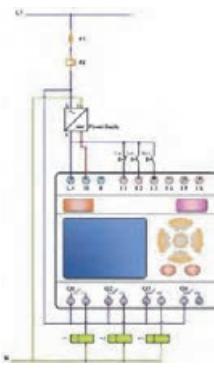


شکل ۱۶

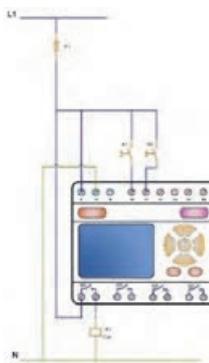


شکل ۱۵

کن tact‌های خروجی، که با Q مشخص شده‌اند، مطابق برنامه نوشته می‌شود و به حالت باز یا بسته خواهند بود. از آنجا که نیاز است در صورت عمل کردن کن tact‌های خروجی، ولتاژی در خروجی دیده شود و از آن ولتاژ جهت کنترل تجهیزات متصل شده به خروجی مانند بوبین کن tactورها استفاده نمود، از این رو

لازم است یک سر ترمینال‌های خروجی، به صورت شکل ۱۷ به تغذیه وصل شوند (سیم آبی).

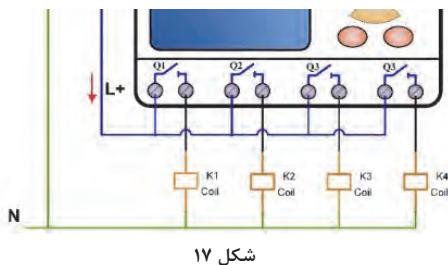

به هر ورودی رله قابل برنامه ریزی فقط یک سیگنال متصل می‌شود. توضیح این است که به هر یک از ورودی‌ها، فقط می‌توان یک کلید یا یک حسگر مستقل برای اعمال ولتاژ وصل کرد و نمی‌توان مانند مدارهای فرمان کنترلوری کلید‌ها را به صورت سری به یک ورودی وصل نمود.

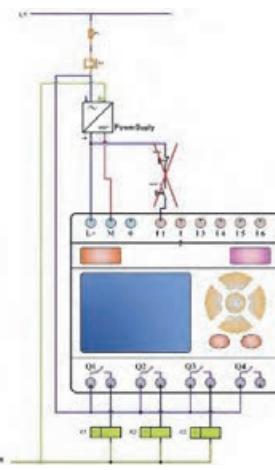

راه اندازی مستقیم موقور سه‌فاز توسط رله‌های قابل برنامه‌ریزی

هدف : راه اندازی و کنترل مستقیم یک موتور سه فاز با دو شستی NO NC (Normally Close) و (Normally Open)

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

شرایط راه اندازی

- ۱- با زدن شستی وصل (Star) موتور به صورت دائم کار کند.
- ۲- با زدن کلید قطع (Stop) در هر شرایطی، موتور متوقف شود.


اجرا:

در شکل ۱۹ نحوه سیم بندی رله به همراه برنامه نوشته شده به زبان Ladder و FBD، نشان داده شده است.
برای درک بهتر برنامه، مراحل اجرای مرحله به مرحله برنامه Ladder در شکل نشان داده شده است.

شرح عملکرد برنامه

قبل از اینکه هر یک از شستی‌های وصل و قطع فشرده شوند، دستور به ابتدای ورودی I2 رسیده است.

با فشردن شستی وصل (Start) که به ورودی I2 متصل است، دستور به خروجی Q1 می‌رسد و موجب فعال شدن آن می‌شود.
اگر شستی Start رها شود، برنامه به مرحله ۱ باز خواهد گشت. به منظور جلوگیری از این وضعیت، کنتاکت باز Q1 را به صورت موازی با ورودی I2 قرار داده‌ایم. به عمل در فرایند برنامه نویسی، قفل کردن یا (Latch) است، وابستگی نخواهد داشت، به این معنی که پس از برداشتن دست از این شستی کماکان خروجی Q1 فعال خواهد بود.

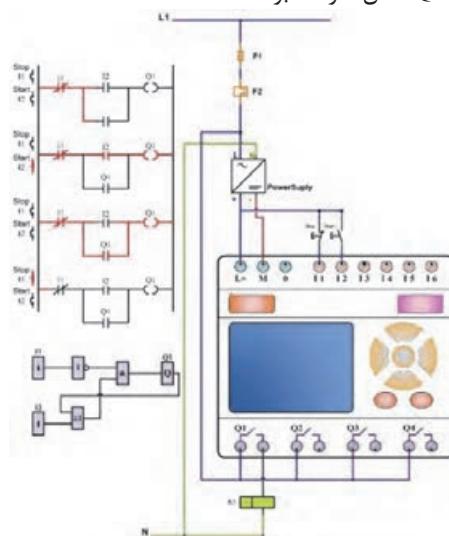

شکل ۱۹- راه اندازی مستقیم موتور DOL

راه اندازی دو موتور سه فاز یکی پس از دیگری توسط رله‌های قابل برنامه ریزی

شرایط راه اندازی

- با زدن شستی I Star موتور M1 به صورت دائم کار کند.
- تا زمانی که موتور موتور M1 راه اندازی نشود، امکان راه اندازی موتور M2 وجود نداشته باشد.

- با زدن شستی II با رعایت شرط شماره ۲ موتور M2 به صورت دائم کار کند.

۴- در هر لحظه که موتور M1 متوقف شود، موتور M2 نیز متوقف شود.

۵- با زدن شستی Stop هر دو موتور متوقف شوند.

اجرا: شکل ۲۰ اجرای برنامه در محیط نرم افزار و شکل ۲۱ سیم بندی و برنامه به زبان‌های Ladder و FBD را نشان می‌دهد.

با زدن شستی Start I ورودی I2 وصل و خروجی Q1 فعال خواهد شد. با توجه به اینکه از تابع Set / Reset استفاده شده است، Q1 به صورت دائم کار باقی می‌ماند.

با زدن شستی Start II به شرط اینکه Q1 از حالت فعال خارج نشده باشد، Q2 فعال خواهد شد.

با زدن شستی Stop، در هر حالت و هر زمان از برنامه، خروجی‌های Q1 و Q2 غیرفعال خواهند شد.

شرح عملکرد برنامه

با فشردن شستی Start1، که به ورودی I2 وصل است، خروجی Q1 تنظیم خواهد شد.


در این مرحله می‌توان با شستی Stop که به ورودی I1 متصل است، خروجی Q1 را بست نمود و از ادامه اجرای برنامه جلوگیری کرد. با فرض فشرده نشدن شستی Stop، در صورتی که شستی Start2 فشرده شود، با توجه به اینکه در خط ۱ برنامه Q1 فعال شده است و کناتک آن به حالت بسته در آمد، دستور بست به Q2 خواهد رسید.

در این مرحله نیز می‌توان با فشردن Stop هر دو خروجی Q1 و Q2 را بست نمود. در صورتی که بخواهیم خط سوم برنامه بصورت خودکار انجام پذیرد، بگونه که خروجی Q2 پس از گذشت زمان t و پس از خروجی Q1 فعال شود، برنامه به صورت شکل تغییر خواهد کرد. در این صورت:


کناتک باز Q1 که در خط سه جهت بست کردن تایمر تعییه شده است، به-محض فعال شدن Q1 بسته می‌شود و دستور بست را به پایه بست تایمر خواهد رساند. تایمیری که در این برنامه استفاده شده (ON Delay Timer) است. به

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

این معنی که پس از گذشت زمان t از لحظه سیت شدن، خروجی آن فعال خواهد شد. فعال شدن خروجی تایمر باعث فعال شدن $Q2$ خواهد شد.

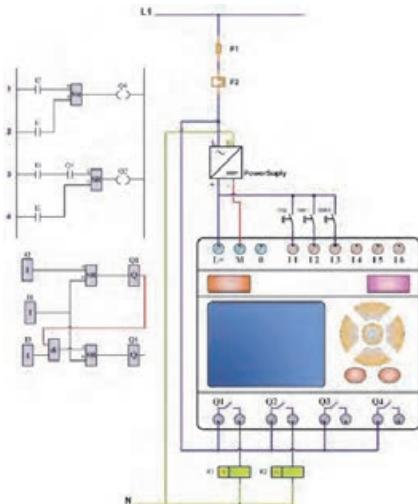

شکل ۲۰- راه اندازی دو موتور، یکی پس از دیگری به صورت دستی

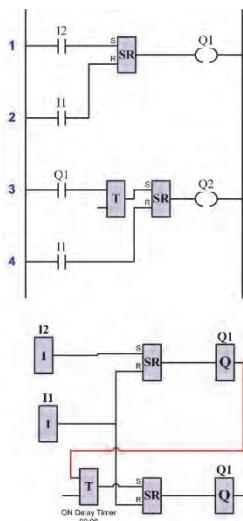

شکل ۲۱- راه اندازی دو موتور، یکی پس از دیگری به صورت خودکار با تایمر

راه اندازی چپ گرد - راست گرد موتور سه فاز توسط رله های قابل برنامه ریزی

هدف: کنترل جهت چرخش موتور سه فاز توسط رله قابل برنامه ریزی.
پروژه کنترل، جهت چرخش موتورهای سه فاز به صورت های مختلف زیر قابل اجراست:

راه اندازی چپ گرد - راست گرد - راست گرد سریع موتور سه فاز با حفاظت کامل: در این روش تغییر جهت چرخش موتور به شرطی امکان پذیر خواهد بود که شستی Stop فشرده شود و سپس یکی از شستی های راست گرد یا چپ گرد انتخاب شود. در این حالت تغییر جهت بلاfacسله صورت نخواهد پذیرفت.

راه اندازی چپ گرد - راست گرد سریع موتور سه فاز: از آنجا که در این روش سرعت تغییر جهت چرخش مدنظر است، از این رو برنامه به گونه ای نوشته می شود که هر کدام از خروجی های چپ گرد یا راست گرد روشن باشد، اگر استارت دور عکس آن فشرده شود، موتور متوقف می شود و بلاfacسله تغییر جهت دهد.

راه اندازی چپ گرد - راست گرد موتور سه فاز با تأخیر زمانی: در این حالت، بنا به موارد کاربرد، برنامه به گونه ای نوشته می شود که در صورت فشرده شدن استارت دور عکس، موتور متوقف می شود و بعد از تأخیر زمانی تعریف شده در برنامه در جهت عکس شروع به حرکت کند.

در این قسمت پروژه جهت اجرای روش دوم تعریف و اجرا می شود.

شوابیط راه اندازی

۱- با زدن شستی راست گرد R Star ، در صورتی که موتور M1 در حالت متوقف باشد، موتور به صورت دائم در جهت عقربه های ساعت کار کند (راست- گرد) و در صورتی که قبلًا در حالت چپ گرد حرکت می کرد، بلاfacسله متوقف شود و به حالت راست گرد بچرخد.

۲- با زدن شستی چپ گرد L Star ، در صورتی که موتور M1 در حالت متوقف باشد، موتور به صورت دائم در جهت عکس عقربه های ساعت کار کند (چپ گرد) و در صورتی که قبلًا در حالت راست گرد حرکت می کرد، بلاfacسله متوقف شود و به حالت چپ گرد بچرخد.

۳- با زدن شستی Stop جهت چرخش به هر طرف که باشد، موتور M1 متوقف شود.

با زدن شستی R Start

اگر موتور متوقف باشد، به صورت راست گرد خواهد چرخید.

اگر موتور به حالت چپ گرد در چرخش باشد، بلاfacسله متوقف و راست گرد خواهد شد.


راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

۴- با زدن شستی Start L

اگر موتور متوقف باشد، به صورت چپ گرد خواهد چرخید.

اگر موتور به حالت راست گرد در چرخش باشد، بلاfaciale موتور متوقف و چپ گرد خواهد شد.

۵- با زدن شستی Stop جهت چرخش موتور به هر سمت که باشد، بلاfaciale متوقف خواهد شد.

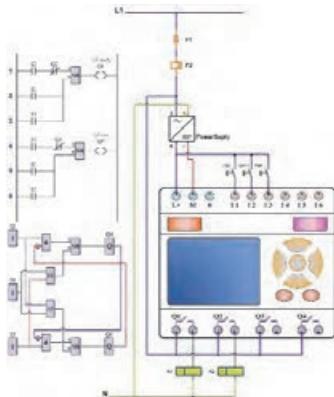

شکل ۲۲- راه اندازی چپ گرد - راست گرد

راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث

هدف: راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث خودکار با استفاده از رله تأخیری.

شرایط راه اندازی

۱- با زدن شستی Start ، همزمان دو خروجی Q1 (رله اصلی) و Q2 (رله ستاره) روشن شود.

۲- هیچ‌گاه دو خروجی Q2 (ستاره) و Q3 (مثلث) نباید با هم فعال شوند.


۳- با فشاردن شستی Stop هر سه خروجی Q1 و Q2 و Q3 (اصلی، ستاره و مثلث) غیر فعال گردند.

اجرا: شکل ۲۳ و ۲۴ اجرای برنامه به زبان FBD در محیط نرم افزار و شکل ۲۵ سیم بندی و برنامه به زبان های Ladder و FBD را نشان می‌دهد.


با زدن شستی Start خروجی Q1 و Q2 همزمان فعال می‌شود و موتور شروع به چرخش خواهد کرد. (شکل ۲۳)

با توجه به تایمر به کار رفته در برنامه و زمان تأخیر ۶ ثانیه بست شده بر روی تایмер، خروجی Q2 پس از گذشت ۶ ثانیه، غیرفعال می‌شود و بلاfaciale

خروجی Q3 فعال خواهد شد. در این مرحله خروجی Q1 همچنان فعال است.
 (شکل ۲۴)
 تا زمانی که شستتی Stop فشرده نشده باشد، موتور در حالت مثلث کار خواهد کرد.

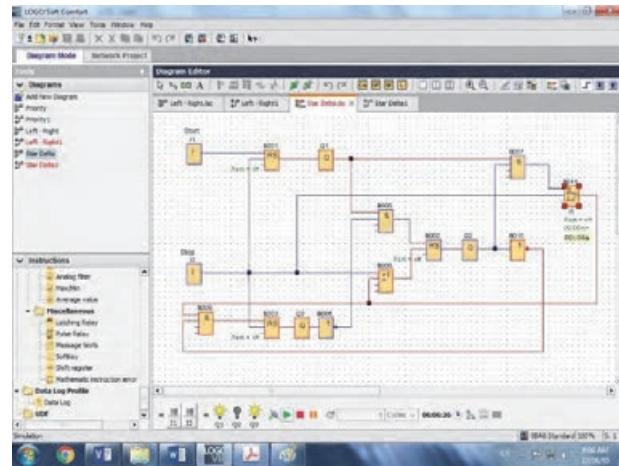


شکل ۲۳- راه اندازی ستاره - مثلث به زمان FBD (مرحله ستاره خروجی Q2 فعال گردیده است)

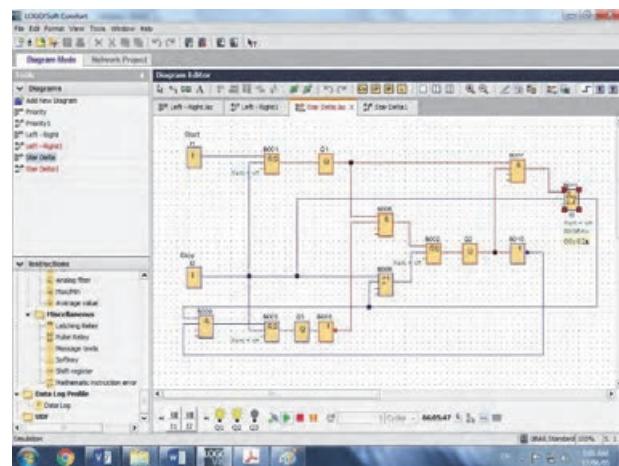

شکل ۲۴- راه اندازی ستاره - مثلث به زمان FBD (مرحله مثلث خروجی Q3 فعال گردیده است)

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

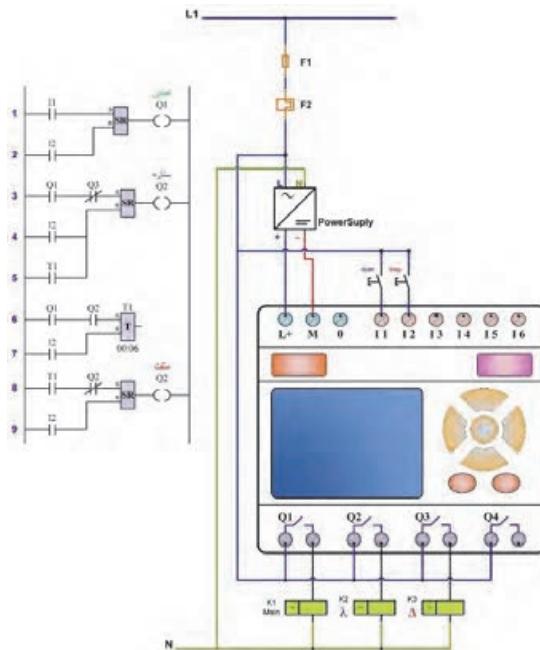


شکل ۲۵ - راه اندازی ستاره - مثلث

انواع تایمر


رله های قابل برنامه ریزی دارای تایمراهی متعددی به شرح زیرند:

۱- تایمر تأخیر در وصل (On Delay Timer)

با فعال شدن پایه Trg تایمر شروع به کار می کند و پس از گذشت زمان تنظیم شده T_a خروجی تایمر فعال می شود. در هر زمان، با قطع تحریک Trg خروجی صفر می شود و تایmer نیز متوقف می گردد. شکل زیر شمای گرافیکی اینتابع را به همراه دیاگرام زمانی آن، نشان می دهد.

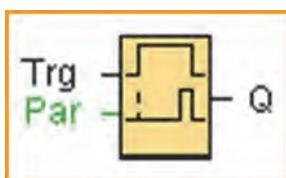


شکل ۲۷ - شمای گرافیکی
Timer

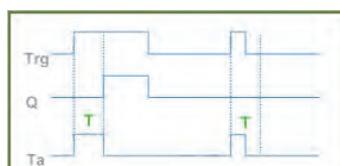

شکل ۲ - دیاگرام زمانی On Delay Timer

۲- تایمر تأخیر در قطع (Off Delay Timer)

با فعال شدن پایه Trg خروجی بلافاصله فعال می‌شود. با صفر شدن Trg تایمر فعال می‌شود و پس از گذشت زمان تنظیمی Ta خروجی تایمر غیر فعال می‌گردد. در حین کارکرد، اگر ورودی Trg صفر و یک شود، زمان Ta مجدداً از اول شروع به شمارش خواهد شد. شکل زیر شمای گرافیکی این تابع را به همراه دیاگرام زمانی آن، نشان می‌دهد.

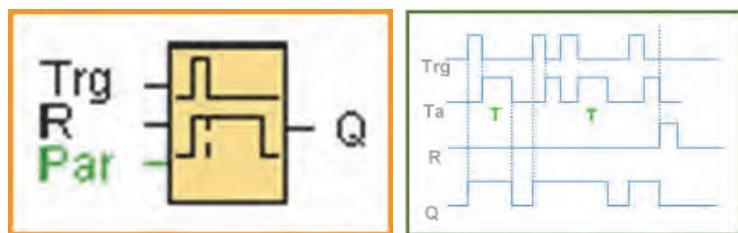


شکل ۲۹- شمای گرافیکی Off Delay Timer

شکل ۲۸- دیاگرام زمانی Off Delay Timer

۳- تایمر تأخیر در وصل و قطع (On / Off Delay Timer)

با فعال شدن پایه Trg خروجی پس از زمان TH فعال می‌شود و با صفر شدن پایه Trg خروجی پس از زمان TL غیر فعال می‌گردد. تنظیم دو زمان TH و TL توسط پایه Par امکان‌پذیر است. شکل زیر شمای گرافیکی این تابع را به همراه دیاگرام زمانی آن، نشان می‌دهد.

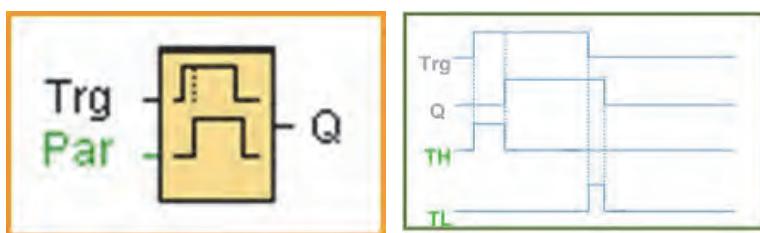


شکل ۳۱- شمای گرافیکی On/Off Delay Timer

شکل ۳۰- دیاگرام زمانی On/Off Delay Timer

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز


۴- تایمر تأخیر در وصل ماندگار : (Retentive On Delay Timer) با فعال شدن پایه Trg برای مدتی کوتاه، تایمر شروع به کار می کند و پس از گذشت زمان تنظیمی Ta خروجی تایمر فعال می گردد. در هر زمان با فعال شدن پایه R خروجی صفر می شود و تایmer متوقف می گردد. شکل زیر شمای گرافیکی این تابع را به همراه دیاگرام زمانی آن، نشان می دهد.

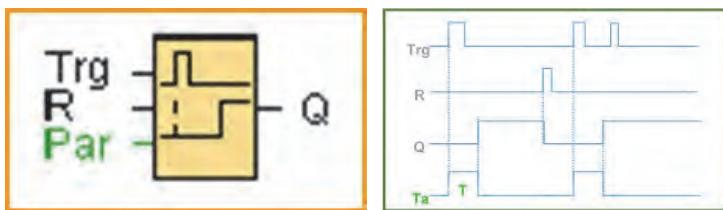

شکل ۳۳- شمای گرافیکی Retentive On Delay Timer

شکل ۳۲- دیاگرام زمانی Retentive On Delay Timer

۵- تایمر پالسی : (Wiping Relay (Pulse Output)) با فعال شدن پایه Trg خروجی همزمان فعال می شود و پس از گذشت زمان تنظیمی Ta خروجی غیر فعال می شود. اگر تحریک Trg قبل از اتمام مدت زمان Ta برداشته شود (صفر شود)، خروجی همزمان صفر می شود و تایmer متوقف می شود. شکل زیر شمای گرافیکی این تابع را به همراه دیاگرام زمانی آن، نشان می دهد.

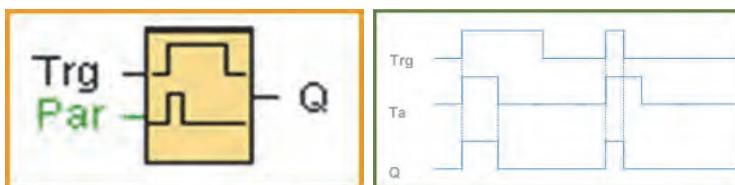

شکل ۳۴- دیاگرام زمانی Wiping Relay Timer

شکل ۳۵- شمای گرافیکی Wiping Relay Timer

۶- تایمر پالسی با لبه راهانداز (Pulse Edge Triggered Wiping Relay) : (Output)

این تابع با لبه بالا رونده ورودی Trg تعداد N پالس در خروجی خود ظاهر می- کند. مدت زمان فعال بودن خروجی TL و مدت زمان غیر فعال بودن خروجی TH و تعداد پالس‌های تولیدی N از طریق پایه Par قابل تنظیم است. شکل زیر شمای گرافیکی این تابع را به همراه دیاگرام زمانی آن، نشان می‌دهد.



شکل ۳۷- دیاگرام زمانی Edge Triggered Wiping Relay Timer

ارزشیابی شایستگی راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

شرح کار

طراحی مدارهای فرمان و قدرت راه اندازی موتورهای سه فاز با کنتاکتور پیاده سازی مدارهای فرمان و قدرت طراحی شده با کنتاکتور طراحی مدارات کنترل موتورهای سه فاز در رله های قابل برنامه ریزی با استفاده از زبان برنامه نویسی FBD و Ladder اجرای مدارات کنترل موتورهای سه فاز با PLC (LOGO) یا Mini PLC

استاندارد عملکرد:

هدف از اجرای آموزش های این فصل، توانمند سازی هنرجویان در تحلیل مدارهای قدرت و فرمان طراحی شده برای موتورهای سه فاز و کسب مهارت در طراحی برخی از مدارات قدرت و فرمان ساده می باشد که جهت راه اندازی و کنترل موتورهای سه فاز بکار برده می شوند.

شخص ها

شناخت کامل تجهیزات برقی مورد نیاز بمنظور راه اندازی موتورهای سه فاز.
شناخت روش های راه اندازی و کنترل موتورهای سه فاز.
بکارگیری بهترین و مناسب ترین روش کنترل موتورهای سه فاز.

شرایط اجرای کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه مجهز به برق

ابزار و تجهیزات:

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	طراحی مدارهای فرمان و قدرت راه اندازی موتورهای سه فاز با کنتاکتور	۲	
۲	اجرای مدارات کنترل موتورهای سه فاز با PLC (LOGO) یا Mini PLC	۱	
	شاپیستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی، و...	۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

