

پودمان ۴

زرد جوش

## جلسه اول

برای شروع فصل پیشنهاد می‌شود ابتدا هنرجویان با مفاهیم اولیه Brazing، Soldering و Braze Welding به‌طور کامل آشنا شوند و بتوانند در انتخاب هر کدام از این روش‌ها با توجه به‌نوع، جنس و ضخامت قطعه کار مهارت پیدا کنند. عمده‌ترین تفاوت بین این فرایندها دمای فرایند می‌باشد که در جدول داخل کتاب آورده شده است.

پس از آشنایی با فرایندها پیشنهاد می‌شود دلایل و مزایای استفاده از Braze Weld شرح داده شود.



استاندارد AWS ده دلیل برای استفاده از Braze Weld ارائه داده که به‌طور خلاصه در زیر به آن اشاره شده است و هنرآموزان محترم برای توضیحات کامل می‌توانند به سایت AWS مراجعه فرمایند.

- ۱ مواد مذاب به‌طور کامل با فلز پایه پیوند داده می‌شود.
- ۲ زردجوش یک فرایند دما بالاست.
- ۳ اتصالات ایجاد شده می‌تواند استحکام کاری مشابه فلز پایه داشته باشد.
- ۴ این روش برای مونتاژ قطعات پیچیده مقرون به صرفه می‌باشد.
- ۵ سطح بزرگتری می‌تواند مورد اتصال قرار گیرد.
- ۶ توزیع تنش و حرارت مناسب می‌باشد.
- ۷ روش بسیار مناسبی برای اتصال فلزات غیر هم‌جنس می‌باشد.
- ۸ روش مناسبی برای اتصال فلزات به سرامیک می‌باشد.
- ۹ روش مناسبی برای اتصال فلزات نازک به ضخیم می‌باشد.
- ۱۰ نگه داشتن تolerانس ابعادی دقیق‌تر پس از فرایند.

در مورد منابع تولید گرما مطابق مطالب ارائه شده در کتاب توضیح داده شود، لازم به توضیح است منظور از CABW در کتاب، Carbon Arc Braze Welding می‌باشد.



در شکل زیر چه تفاوت هایی بین اتصال جوشکاری و زرد جوش مشاهده می کنید؟  
(سه مورد بنویسید)

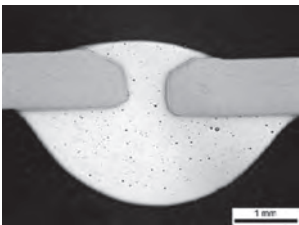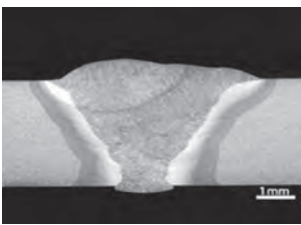اتصال زرد جوش	اتصال جوشکاری	شکل
		
	<p>۱- ضخامت قطعه جوشکاری شده بیشتر است.</p> <p>۲- در قطعه جوشکاری شده ذوب کامل انجام شده است.</p> <p>۳- در اتصال زرد جوش، اتصال دهی در یک مرحله انجام شده است.</p>	تفاوت

در مورد خاصیت ترشوندگی در سایر فصل ها به طور مفصل توضیح داده شده است و ذکر اهمیت آن در زرد جوش می تواند کافی باشد.

اصول فرایند زرد جوش

در این بخش پیشنهاد می شود به اصول فرایند زرد جوش ذکر شده در کتاب اشاره شود تا در ادامه بتوانیم به کار عملی بپردازیم.

## اصول فرایند زرد جوش

در این بخش پیشنهاد می شود به اصول فرایند زرد جوش ذکر شده در کتاب اشاره شود تا در ادامه بتوانیم به کار عملی بپردازیم.



به طور کلی می‌بایست ابتدا در مورد علم یک موضوع آموزش داده شود و سپس در مورد کار کارگاهی و عملی صحبت شود. ولی با توجه به اینکه هنرجویان در فصل‌های گذشته این کتاب با اصول فرایند جوشکاری گاز و مواد و تجهیزات این فرایند آشنا شده‌اند و همچنین در سال گذشته نیز فرایند لحیم‌کاری را آموخته‌اند، پیشنهاد می‌شود از اولین جلسه، کارهای کارگاهی نیز همزمان با تئوری‌ها آموزش داده شود. البته هنرآموزان محترم می‌توانند با توجه به شرایط و به صلاحدید ابتدا بحث‌های تئوری را تکمیل نموده سپس کارهای کارگاهی را آموزش دهند.

## ایجاد خال جوش توسط زرد جوش

در اولین جلسه کارگاه زردجوش پیشنهاد می‌شود به طور ویژه به اهمیت تمیزکاری در این فرایند توجه شود و این نکته عنوان شود که علاوه بر اینکه در سایر فرایندها وجود آلودگی، چربی و اکسیدهای سطحی مضر می‌باشد و باعث بروز عیب در جوش می‌شود، در این روش ممکن است از ایجاد اتصال جلوگیری شود، در نتیجه باید اهمیت ویژه‌ای در این روش برای تمیزکاری قائل شد. پس از تمیزکاری به این نکته توجه شود که گرما به صورتی به قطعه وارد شود که قطعه و فیلر همزمان به دمای ذوب برسد. برای اینکه فرایند زردجوش انجام بگیرد، باید عملیات مویینگی رخ دهد. مویینگی هنگامی عملی می‌شود که قطعات مورد اتصال تمیز شده باشند. تمیزکاری فلزات قبل از زردجوش ممکن است به وسیله مواد شیمیایی و یا روش مکانیکی انجام شود. با استفاده از یک حلال صحیح آلودگی‌های روغنی و چربی باید پاک شوند، چنانچه در تمیز کردن سطوح روغنی از روش مکانیکی استفاده شود، موجب انتقال روغن به عمق قطعه می‌شود. برای تمیز کردن چربی و روغن از یک حلال شیمیایی استفاده می‌شود. مواد شیمیایی مورد استفاده برای تمیزکاری فلزات مختلف اغلب یکسان می‌باشد. تمیزکاری به روش مکانیکی توسط سنگ سمباده، شن پاشی، سمباده یا برس سیمی انجام می‌شود. عملیات مکانیکی باید با آبکشی و خشک کردن همراه باشد تا ذرات حاصل از تمیز کردن مکانیکی را از بین ببرد.

## جلسه دوم

در این جلسه پیشنهاد می‌شود در مورد مواد و تجهیزات فرایند زرد جوش توضیح داده شود.

به‌طور معمول تجهیزات مورد استفاده در زرد جوش و جوشکاری اکسی گاز مشابه هم می‌باشد که در بخش جوشکاری اکسی گاز به‌طور کامل توضیح داده شده است.

## مواد مصرفی

اکثر مواد مصرفی مورد استفاده در زرد جوش مانند گاز های سوختنی و اکسیژن، مشابه جوشکاری اکسی گاز می‌باشد.

در این بخش ذکر این نکته لازم می‌باشد که فیلرها و فلاکس‌های مورد استفاده در فرایند زرد جوش مخصوص این فرایند می‌باشد و باید در انتخاب آن به نکات توضیح داده شده در کتاب توجه شود.

## بحث کلاسی



## وظایف روان‌سازها را در جدول زیر کامل کنید:

ردیف	فلاکس‌های مورد استفاده در فرایند زرد جوش چه وظایفی دارند؟
۱	فلاکس‌ها باعث بهبود روان‌سازی و سیلان فلز پرکننده در حین جوشکاری می‌شوند.
۲	؟
۳	؟
۴	؟

## اهمیت تمیزکاری پس از زرد جوش

در صورت عدم تمیزکاری امکان مشاهده عیوب به‌دلیل وجود فلاکس نمی‌باشد. فلاکس می‌تواند مانند یک باند عمل کرده و درز اتصال را پر کند و باعث عدم ایجاد اتصال شود.

وجود فلاکس روی سطح می‌تواند در دمای سرویس باعث خوردگی حفره‌دار شدن شود. وجود فلاکس می‌تواند باعث جذب رطوبت و در نهایت خوردگی شود. وجود فلاکس می‌تواند باعث عدم چسبندگی مناسب رنگ شود.



ایجاد زردجوش بر روی پلیت به صورت لب روی هم  
همان طور که در کار کارگاهی جلسه اول توضیح داده شد می توان با کمک گرفتن از  
آموخته های درس اکسی گاز، تمرین لب روی هم را انجام داد.  
در این مرحله با توجه به نوع، جنس و ضخامت قطعه کار هنرجو باید بتواند فیلر متال  
مناسب را انتخاب کند.

## جلسه سوم

### مراحل کاری زرد جوش

#### انتخاب فلز پرکننده

برخی از پارامترهایی که در هنگام انتخاب سیم جوش باید موردنظر قرار گیرند به قرار زیر است:

۱ درجه حرارت زردجوش و سرویس مورد انتظار

۲ مطابقت با فلز پایه

۳ روش حرارت دادن آن

فهرست تعدادی از فلزات قابل زرد جوش و ترکیبات فلزات پیشنهادی

نیکل و آلیاژهای آن	فولاد زنگ نزن	چدن	فولاد کم کربن فولاد کم آلیاژ	مس و آلیاژهای آن	منگنز و آلیاژهای آن	آلومینیوم و آلیاژهای آن	
						BAISI	آلومینیوم و آلیاژهای آن
					BMg	X	منگنز و آلیاژهای آن
				B.Ag, B.Au BCUP RBCuZn	X	X	مس و آلیاژهای آن
			B.Ag, B.Au BCu RBCuZn BNi	B.Ag, B.Au RBCuZn	X	BAISI	فولاد کم کربن فولاد کم آلیاژ
		B.Ag RBCuZn BNi	B.Ag RBCuZn	B.Ag, B.Au RBCuZn	X	X	چدن
	B.Ag, B.Au BCu, BNi	B.Ag, B.Au BCu, BNi	B.Ag, B.Au BCu, BNi	B.Ag, B.Au	X	BAISI	فولاد زنگ نزن
B.Ag, B.Au BCu, BNi	B.Ag, B.Au BCu, BNi	B.Ag, BCu ABCuZn	B.Ag, BCu ABCuZn BNi	B.Ag, B.Au BCu ABCuZn BNi	X	X	نیکل و آلیاژهای آن

تیتانیوم و آلیاژهای آن	BAISI	X	BAG	BAG	BAG	BAG	
برلیوم و زیرکونیوم و آلیاژهای آن	X BAISIBe	X	BAG	BAG.BNi	BAG.BNi	BAG.BNi	BAG.BNi
تنگستن، مولیبدن، نیتروژن و آلیاژهای آن	X	X	BAG	BAG.BCu BNi	BAG.BCu BNi	BAG.BCu BNi	BAG.BCu BNi
فولاد ابزار	X	X	BAGBAu RBCuZn BNi	BAG.BCu BNi	BAG.BAu BCuBNi	BAG.BAu BCuBNi	BAG.BNi BCu RBCuZn
<p>مس و فسفر BCuP پایه مس BCu</p> <p>مس و روی BCuZn پایه طلا BAu</p> <p>پایه منیزیم BMg پایه نقره BAG</p> <p>پایه نیکل BNi آلومینیم سیلیکون BAISI</p>							

### جدول چگونگی تاثیر قطر سیم جوش در استحکام درز اتصال در بریز نقره

استحکام اتصال لب به لب لحیم سخت نقره			
قطر سیم جوش ها		مقاومت کششی	
inches	Millimeters	(Psi)	Megapascals
۰/۰۰۲	۰/۰۵	۱۳۳/۰۰۰	۹۱۷
۰/۰۰۳	۰/۰۸	۱۱۵/۰۰۰	۷۹۳
۰/۰۰۶	۰/۱۵	۹۰/۰۰۰	۶۲۱
۰/۰۰۹	۰/۲۳	۸۳/۰۰۰	۵۷۲
۰/۰۱۲	۰/۳۰	۷۶/۰۰۰	۵۲۴
۰/۰۱۵ app ۱/۶۴	۰/۳۸	۷۰/۰۰۰	۴۸۳



## فیلرهای مورد استفاده در زرد جوش

سیم جوش های پایه مس و مس و روی بر اساس استاندارد AWS-A۵,۸-۸۱

طبقه بندی بر اساس انجمن جوشکاری آمریکا	درصد اتمی ترکیبات شیمیایی											درجه حرارت			
	Cu	Zn	Sn	Fe	Mn	Ni	P	Pb	Al	Si	others (max)	ذوب		جاری شدن (max)	
BCu۱	۹۹/۹ min						۰/۰۸	۰/۰۲	۰/۰۱		۰/۱۰	۱۹۸۰	۱۰۸۲	۱۹۸۰	۱۰۸۲
Bo۱۲	۹۹/۰ min										۰/۳۰	۱۹۸۰	۱۰۸۲	۱۹۸۰	۱۰۸۲
BCu۲	۸۶/۵ min										۰/۵۰	۱۹۸۰	۱۰۸۲	۱۹۸۰	۱۰۸۲
RBCuZnA	۵۹/۰	۳۸/۸	۰/۶۳					۰/۰۵	۰/۰۱		۰/۵۰	۱۶۳۰	۸۸۸	۱۶۵۰	۸۹۹
RBCuZnC	۵۸/۰	۳۹/۴	۰/۹۵	۰/۷۲	۰/۲۶			۰/۰۵	۰/۰۱	۰/۱۰	۰/۵۰	۱۵۹۰	۸۶۶	۱۶۳۰	۸۸۸
RBCuZnD	۴۸/۰	۴۱/۰				۱۰/۰	۰/۲۵	۰/۰۵	۰/۰۱	۰/۱۵	۰/۵۰	۱۶۹۰	۹۲۱	۱۷۱۵	۹۳۵
B - brazing      AB - welding or brazing rod															

بر اساس AWS شش گروه سیم جوش برنج برای مس و یا مس و روی طبقه بندی شده است.

مقاومت کششی سیم جوش برنج (مس+روی) بین ۴۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ psi (۲۷۶-۴۱۴ Mpa) است.

باید به خاطر داشت که معمولاً قطعات غیر همجنس توسط زرد جوش مورد اتصال قرار می گیرد.

هر جا که دو فلز غیر همجنس در تماس باشند، در شرایط خاص، جریان الکتریکی کمی ایجاد می شود که این عمل موجب ایجاد خوردگی گالوانیک می شود. سیم جوش برنج ممکن است مقاومت کمتری به حلال های شیمیایی نسبت به فلز مینا داشته باشد. این عمل مقاومت خوردگی را کم می کند بنابراین مقاومت گالوانیکی می بایستی در طراحی مورد توجه قرار گیرد.

## فیلر متال‌های مورد استفاده در بریزینگ فولادهای زنگ نزن

### stainless steels

DENOMINATION	classification			chemical composition											form		
	EN	AWS	WERKSTOFF	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Nb	Cu	N2	V	MIG	TIG	MICRO LASER	
	14343	AMS	N°														
307 Si	18.8 Mn	ER 307	1.4370	0.09	7	≤1.0	19	9						•	•	•	
308 L*	19.9 L	ER 308 L	1.4316	≤0.03	1.75	≤0.6	20	10						•	•	•	
309 L*	23.12 L	ER 309 L	1.4332	≤0.03	1.75	≤0.6	24	13						•	•	•	
310	25.20	ER 310	1.4842	0.095	1.75	≤0.6	26	20						•	•	•	
312	29.9	ER 312	1.4337	0.12	1.75	≤0.6	30	9.5						•	•	•	
316 L*	19.12.3 L	ER 316 L	1.4430	≤0.03	1.75	≤0.6	19	13.5	2.5					•	•	•	
318*	19.12.3 Nb	ER 318	1.4576	≤0.08	1.75	≤0.6	18	12	2.5	8xC/1				•	•	•	
321	Z 19.9 Ti	ER 321		<0.08	1.75	0.48	19.5	9.75	0.75		0.75	<0.04	Ti 9xC/1.0	•	•	•	
347*	19.9 Nb	ER 347 AMS 5680	1.4551	≤0.06	1.75	≤0.6	20	10		10xC/1				•	•	•	
385	20.25.5 Cu L	ER 385	1.4539	≤0.015	1.25	≤1.0	20	25	4.5		1.5	0.15		•	•	•	
2209	22.9.3 NL	ER 2209	1.4462	≤0.02	1.3	0.5	24	8	3			0.13		•	•	•	
410	13	ER 410 AMS 5776	1.4009	≤0.10	0.55	≤0.6	13							•	•	•	
410 NiMo		ER 410 NiMo		0.02	0.5	0.45	12.3	4.2	0.5		0.08			•	•	•	
430	17	ER 430	1.4013	≤0.10	≤1.00	≤0.75	17							•	•	•	
52 N				≤0.030	1	0.5	25	9	3		1.7	0.20		•	•	•	
17-4 Mo	Z 16.5 1			0.04	0.7	0.25	16	5	1					•	•	•	
17-4 Cu	Z 17.4 Cu	ER 630 AMS 5825		≤0.05	0.5	0.5	16	5		0.2	3.5			•	•	•	
Z 12 CHDV 12				0.12	0.7	0.5	12	3	1.5				0.3	•	•	•	
16.8.2	16.8.2	ER 16.8.2		≤0.10	1.75	0.5	16	8	2					•	•	•	
FINOX N 155		AMS 5794		0.10	1.5	≤1	21	20	3	1	Co 19.5	0.15	w 2.5	•	•	•	
Z 6 NTC 25		AMS 5804		0.03	0.15	0.25	14	25	1.2			Ti 2.25	0.28	•	•	•	

\* Higher Si content for MIG welding.

\*\*AUBERT & DUVAL steels.

## فیلر متال‌های مورد استفاده در بریزینگ نقره و کاربرد آنها

### aluminium brazing

denomination	fusion temperature according to NF A 61-362	chemical composition		form	
		Zn	Al	TBW	Preforms
TBW HARASIL 7.5	600° - 620°C	balance	7.5	•	•
TBW HARASIL 10	590° - 610°C	balance	10	•	•
TBW HARASIL 12	580°C	balance	12	•	•

1 TBW : Tubular brazing wire.

## فیلرهای مورد استفاده در بریزینگ نقره و کاربرد آنها

Braze & Brazing Filler Metals					AWS/SFA A5.8				
Grade	Ag	Cu	Zn	Cd	P	Sn	Ni	Other	Solids/Liquids
BAg-24	50	20	28	-	-	-	2	.15 max	1220/1305° F
BAG-7	56	22	17	-	-	5	-	.15 max	1145/1205° F
BAG-3	50	16	16	16	-	-	3	.15 max	1170/1270° F
BAG-1	45	15	16	24	-	-	-	.15 max	1125/1145° F
BCuP-5	15	80	-	-	5	-	-	.15 max	1190/1475° F
BCuP-3	5	89	-	-	6	-	-	.15 max	1190/1495° F

### % IACS:

BAG-24	15
BAG-7	83
BAG-3	18
BAG-1	27.6
BCuP-5	9.9
BCuP-3	9.6

### Applications

BAG-24	300 Series Stainless, Nickel & Steel
BAG-7	Food Handling, Equipment & Steel
BAG-3	Non-Food Service 300 Series Stainless Steel, Bronze & Tungsten Carbide Inserts
BAG-1	Tight Joints, Nickel, Steel & Copper Base
BCuP-5	Copper without Flux & Brass with Flux
BCuP-3	Ability to fill gaps and form fillets without affecting joint strength

## راهنمای انتخاب فیلر متال مناسب بر اساس جنس قطعه در استاندارد AWS

**Stainless Steel Wires/ Electrodes**  
AWS A5.4, A5.9

**Copper & Copper Alloy Wire/ Electrodes**  
AWS A5.6, A5.7, A5.27

**Stainless Steel Flux Cored Electrodes**  
AWS A5.22

**Titanium & Titanium Alloy Filler Metals**  
AWS A5.16

**Aluminum Wires/ Electrodes**  
AWS A5.3, A5.10

**Nickel Alloy Wires/ Electrodes**  
AWS A5.11, A5.14, A5.15

**Mild & Low Alloy Steel Flux Cored Wire**  
AWS A5.13

**Silver Brazing Filler Metals**  
AWS A5.8

**Carbon, Mild & Low Alloy Steel Wires/ Electrodes**  
AWS A5.17, A5.18, A5.23, A5.1, A5.5

**Cobalt Alloys**  
AWS A5.13

## اطلاعات فنی مورد نیاز در مورد قطر و وزن فیلر های مصرفی براساس نوع آلیاژ

### technical information

ALLOYS	ALUMINIUM d : 2,7 g/cm <sup>3</sup>		TITANIUM d : 4,5 g/cm <sup>3</sup>		STAINLESS STEEL d : 7,85 g/cm <sup>3</sup>		COPPER d : 8,9 g/cm <sup>3</sup>	
Ø	g/m	m/kg	g/m	m/kg	g/m	m/kg	g/m	m/kg
0.5					1.54	649		
0.6					2.22	450		
0.8	1.36	735	2.26	442	3.94	254	4.47	224
1.0	2.12	472	3.53	283	6.16	162	6.98	143
1.2	3.05	328	5.08	197	8.87	113	10.06	100
1.6	5.42	184	9.04	111	15.77	63	17.88	56
2.0	8.48	118	14.13	71	24.65	41	27.95	36
2.4	12.21	82	20.34	49	35.48	28	40.23	25
3.0	19.07	52	31.79	31	55.46	18	62.88	16
3.2	21.70	46	36.17	28	63.10	16	71.54	14
4.0	33.91	29	56.52	18	98.59	10	111.78	9
5.0	52.99	19	88.31	11	154.06	7	174.66	6
6.0	76.30	13						
7.0	103.85	10						
8.0	135.65	7						

d : density    g/m : gram/meter    m/kg : meter/kilogram

## انتخاب روان ساز

- معیارهایی که باید در انتخاب فلاکس مورد توجه قرار گیرد
- ۱ فلز و یا فلزات مورد زرد جوش
  - ۲ فلز پرکننده مورد استفاده در زردجوش
  - ۳ منبع حرارتی
  - ۴ چگونگی تمیز شدن روان سازهای باقی مانده (آسانتر تمیز شدن)
  - ۵ امکان اثرات خوردگی روان ساز استفاده شده
  - ۶ فلاکس مورد استفاده در زردجوش با استفاده از منبع القایی باید هادی خوب الکتریکی باشد.

### فهرست طبقه بندی فلاکس ها براساس AWS

شماره روان سازهای مورد استفاده در لحیم کاری سخت	فلزات مبنا	سیم جوش توصیه شده	محدوده درجه حرارت مفید توصیه شده		عناصر روان ساز
			°F	°C	
۱	برای کلیه آلیاژهای آلومینیوم قابل لحیم کاری	BAISI	۷۰۰-۱۱۹۰	۳۷۱-۶۴۳	کلرایدها، فلوراید ها
۲	برای کلیه آلیاژهای منیزیم قابل لحیم کاری	BMg	۹۰۰-۱۲۰۰	۴۸۲-۸۴۹	کلرایدها، فلوراید ها
۳A	برای کلیه فلزات به جز آنهایی که در ردیف ۲، ۴ و ۱ قرار دارد	BcuP,BAg	۱۰۵۰-۱۶۰۰	۵۶۶-۸۷۱	اسیدبوریک بورات ها فلوروبورات ها و عناصر مرطوب ساز
۳۸	برای کلیه فلزات به جز آنهایی که در ردیف ۲، ۴ و ۱ قرار دارد	BCu,BCuP,BAg BAu,RBCu,ZnBNi	۱۳۵۰-۲۱۰۰	۷۳۲-۱۱۴۹	اسیدبوریک بورات ها، عناصر مرطوب ساز
۴	برای آلومینیم برنز، برنز و آلومینیوم پایه آهن نیکل و با مقدار کمی Ti و Al و یا هر دو	BAg (all) BCuP (Copper)	۱۰۵۰-۱۶۰۰	۵۶۶-۸۷۱	کلرایدها فلوراید ها، بورات ها، عناصر مرطوب ساز
۶	برای کلیه فلزات به جز آنهایی که در ردیف ۱ و ۲ و ۴ قرار دارد	Same as 3B (excluding BAg-۱ Through-7)	۱۴۰۰-۲۲۰۰	۷۸۰-۱۲۰۴	بوراکس، اسید بوریک، بورات ها، عناصر مرطوب ساز

### فلاکس های مورد استفاده در زردجوش

SCOURING FLUX FOR BRAZE-WELDING			
FLUX ODAL	AlSi5, AlSi10, AlSi12 520° - 550°C	NF EN 1045 FL 10	Flux for aluminium alloys except aluminium-magnesium alloys (for which, use MALG HARA). Exceptional wetting with energetic deoxidising action.
ALUNOX 13 LC	AlSi10, AlSi12 520° - 540°C	NF EN 1045	Neutral & non-corrosive flux for manual braze-welding and automatic brazing of aluminium to aluminium or to stainless steel and copper. Prevents in-depth attack of parts in the event of overheating.
MALG ODAL	AlSi10, AlSi12 520° - 540°C	FD/4.F.1, NF EN 1045	Scouring flux for braze-welding of aluminium-magnesium alloys. Wets perfectly. Often used in food & dairy industries.

## فلاکس های مورد استفاده در بریزینگ نقره

SCOURING FLUX FOR SILVER BRAZING & BRAZE-WELDING ALLOYS			
FLUX-BORE	Brazing of Cadmium-free Silver alloys, with active temperature above 730°C ;	FD/7.S.1, NF EN 1045	Flux for strong brazing (above 730°C) and braze-welding of all copper and ferrous metals. Ensures excellent wetting capability and perfect bonding. Excellent results with tempered steels. Deformations reduced to a minimum. Can be employed as powder or in water-diluted form. Perfect adhesion to preheated strips.
NEO-FLUX	brass & nickel silver - BRASOL 71 - BRASOL 10	FD/7.A.4, NF EN 1045	Washing product for braze-welding of all copper and ferrous metals. Assures better wetting and penetration than FLUX-BORE.
SOUDO-BRAZINE		FD/7.G.1, NF EN 1045	Flux for braze-welding of iron castings, as well as mixed constructions, i.e. steel, copper, brass, bronze. Suitability for machining, regardless of assembly type.

فعالیت  
کارگاهی ۳




### ایجاد اتصال لب به لب توسط زرد جوش

ذکر این نکته در این کار کارگاهی حائز اهمیت می باشد که این تمرین برای آشنا شدن هنرجویان با تکنیک های جوشکاری می باشد و کمتر در ضخامت های بالا از پخ سازی و زردجوش استفاده می شود.

در این کار کارگاهی به این نکته نیز توجه شود که حین فرایند، ذوب کامل صورت نگیرد و صرفاً ذوب سطحی و جریان پیدا کردن مذاب فلز پرکننده در درز اتصال مورد نظر باشد. هنرجویان باید در پایان این کار کارگاهی بتوانند هم با فاصله گذاشتن بین قطعات و استفاده از پشت بند مناسب و هم با کنترل زاویه مشعل و حرکت دست در مواقعی که امکان استفاده از پشت بند نمی باشد، به نفوذ مناسب در این روش دست یابند.

### پشت بند

در بعضی از کاربردها، در طراحی، کنترل مقدار نفوذ ریشه بایستی در نظر گرفته شود. معمولاً برای این مورد، پشت بند استفاده می شود. پشت بند می تواند از جنس سرامیک، بستری از فلاکس یا تسمه مسی شیاردار ساخته شود. پشت بند ماده ای است که به عنوان پشتیبان به منظور جلوگیری از ریزش جوش و بهتر انجام شدن عمل نفوذ، در ریشه جوش قرار داده می شود.

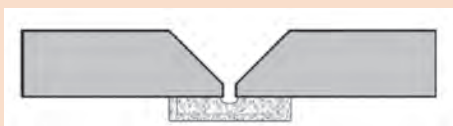

### انواع پشت بندها

پشت بندهای سرامیکی

پشت بندهای مسی

پشت بندهای دائمی

پشت بندهای موقت

پشت بندهای مصرفی

استفاده از گازهای بی اثر

فیبرهای شیشه ای تقویت شده

### انتخاب فیکسچر

در این قسمت لازم به توضیح است که هنرجو به این درک برسد که انتخاب فیکسچر الزاماً جزء مراحل زردجوش نمی‌باشد و در برخی موارد و طرح‌های اتصال می‌توان از فیکسچر استفاده نکرد. استفاده از فیکسچرها می‌تواند با توجه به نوع و طرح اتصال برای بهبود کیفیت، افزایش سرعت و همچنین سهولت اجرا، کمک کند.

### انتخاب منبع گرما و پیش گرما

برای انتخاب منبع گرما، همان‌طور که در جلسه اول توضیح داده شد، می‌توان از اکثر منابع تأمین‌کننده گرما مانند قوس الکتریکی، منابع شیمیایی، منابع تشعشعی و سایر منابع استفاده نمود.

برخی از منابع گرمایی مورد استفاده در زردجوش

۱ حمام مذابی از آلیاژ فلز پرکننده شبیه روش غوطه‌وری

۲ استفاده کردن از شعله گاز

۳ استفاده از کوره‌های با اتمسفر کنترل شده

۴ استفاده از مقاومت الکتریکی

۵ استفاده از قوس الکتریکی کربنی

۶ استفاده از حرارت القایی

نکته مهم این بخش این است که هنرجویان به این درک برسند که با توجه به منبع حرارتی انتخاب شده چگونه قطعه کار و فیلرمتال هم‌زمان به‌دمای مناسب برسند و اینکه برای شروع فرایند زردجوش در فلزات غیر همجنس یا با ضخامت‌های مختلف چگونه باید عملیات پیش‌گرمای و توزیع حرارت انجام شود تا ذوب سطحی به صورت هم‌زمان در هر دو قطعه اتفاق بیفتد.

سایر پارامترهای مهم مانند انتخاب سرمشعل، نوع گاز، نوع منبع جریان و دیگر متغیرات در فصول دیگر کتاب به‌طور مفصل توضیح داده شده است که همان روابط در این بخش نیز مورد استفاده دارد.

## تمیزکاری بعد از جوشکاری

مانند سایر روش‌های جوشکاری و لحیم کاری، تمیز کاری پس از فرایند الزامی می‌باشد. در این بخش عملیات تمیزکاری علاوه بر کمک کردن در بهتر دیده شدن عیوب و کنترل کیفیت اتصال ایجاد شده، برای جلوگیری از اثرات مضر که ممکن است فلاکس‌های باقی‌مانده روی سطح داشته باشند، الزامی می‌باشد.

## کنترل نهایی

هنرآموزان محترم توجه داشته باشند که هنرجویان باید به این درک برسند که معمولاً از زرد جوش برای قطعات ضخیم و یا اتصالاتی که نیاز به تحمل بارهای زیاد دارند استفاده نمی‌شود، به همین دلیل مهم‌ترین بخش کنترلی ما، بررسی ظاهر جوش می‌باشد.

فعالیت  
کارگاهی ۴



### ایجاد اتصال سه پری توسط زردجوش

برای نشان دادن کاربردهای زردجوش می‌توانید پس از اینکه هنرجویان در انجام کار کارگاهی ارائه شده مهارت لازم را کسب نمودند، از دو قطعه غیر هم ضخامت نیز به عنوان قطعه کار استفاده نمایید تا هنرجویان مهارت مورد نیاز برای نحوه کنترل گرما را یاد بگیرند.

### ایجاد اتصال نبشی با زردجوش

در مورد این کار کارگاهی ذکر این نکته لازم است که هنرجویان بدانند، معمولاً برای اتصال دو قطعه با ضخامت کم، به روش زاویه خارجی، ساده‌ترین روش، روش ذوبی بدون فیلر می‌باشد و در اینجا صرفاً بحث آموزش تکنیک موردنظر بوده است.



## نحوه آماده سازی طرح اتصال

در زرد جوش، انتخاب اتصال و روش اجرای آن مهم است. گزینش یک روش اتصال نامناسب باعث هدر رفتن انرژی، مواد اولیه و نیز زمان می گردد. از این رو برای اتصال مناسب لبه های قطعات، باید از فرم مناسب پخ استفاده کرد. انواع مختلف پخ ها به منظور اجرای اتصال مناسب در تمام سطح تماس دو قطعه با یکدیگر ایجاد می شوند. هدف اصلی در اجرای پخ در لبه قطعات، دسترسی به ریشه قطعه است. از پخ ها بیشتر برای اتصال قطعات ضخیم که باید به صورت لب به لب جوشکاری شوند استفاده می شود. به طور معمول از زرد جوش برای اتصال قطعات ضخیم کمتر استفاده می شود ولی در مواقعی که نیاز باشد برای دسترسی به ریشه، می توان از طرح اتصال های نشان داده شده در کتاب استفاده نمود.



اتصال زاویه دار



اتصال فلنجی گوشه ای



سپری فلنجی (سپری گونیایی)



اتصال فلنجی عمقی



اتصال لب به لب فلنجی



 
اتصال گوشه ای




اتصال خطی



اتصال نبشی داخلی



اتصال سپری

 

لب روی هم مضاعف (دوبل)



اتصال لب روی هم

اتصالات طراحی شده اصولی در انتخاب قطر سیم دقت داشته باشید



لب روی هم



فلنجی عمقی



لب روی هم (دوبل)



فرنگی پیچ




لب فلنجی



فلنجی عمقی



مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان در مورد طراحی اتصال در فرایند زردجوش به آن اشاره نمود میزان ضریب حرارتی قطعات مورد استفاده می‌باشد زیرا می‌تواند لقی و فاصله درنظر گرفته شده برای درز اتصال را پس از اعمال حرارت تغییر دهد. به شکل‌های زیر دقت کنید:

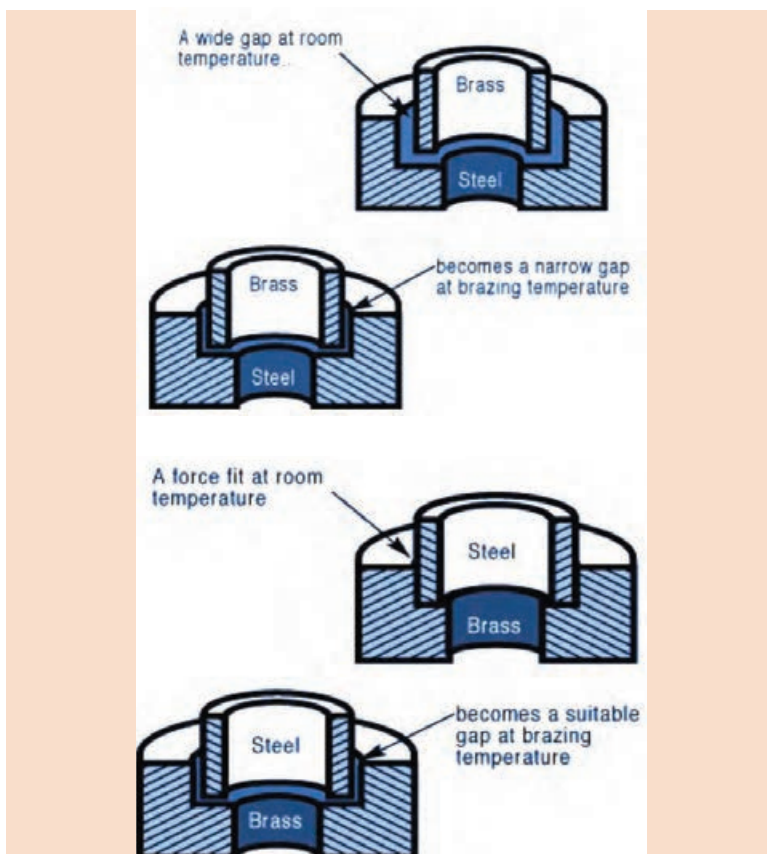

## تِلرانس مجاز اتصالات با توجه به نوع فیلر مصرفی بر اساس AWS

طبقه‌بندی سیم جوش بر اساس AWS	تِلرانس اتصالات		Notes
	in	mm	
BALSi group	۰/۰۰۶-۰/۰۱۰ ۰/۰۱۰-۰/۰۲۵	۰/۱۵-۰/۲۵ ۰/۲۵-۰/۶۱	
BCuP group	۰/۰۰۱-۰/۰۰۵	۰/۰۳-۰/۱۲	
BAG group	۰/۰۰۲-۰/۰۰۵ ۰/۰۰۱-۰/۰۰۲	۰/۰۵-۰/۱۲ ۰/۰۳-۰/۰۵	
BAu group	۰/۰۰۲-۰/۰۰۵ ۰/۰۰۰-۰/۰۰۲	۰/۰۵-۰/۱۲ ۰/۰۰-۰/۰۵	
BCu group	۰/۰۰۰-۰/۰۰۲ ۰/۰۰۲-۰/۰۰۵	۰/۰۰-۰/۰۵ ۰/۰۵-۰/۱۲	
BCuZn group	۰/۰۰۴-۰/۰۱۰	۰/۱۰-۰/۲۶	
BMg group	۰/۰۰۲-۰/۰۰۵	۰/۰۵-۰/۱۲	
BNi group	۰/۰۰۰-۰/۰۰۲	۰/۰۰-۰/۰۵	
Chemical Abbreviations			
<p>BALSi = گروه آلیاژهای آلومینیم سیلیکون  BCuP = گروه آلیاژهای مس و فسفر  BAG = آلیاژهای پایه نقره  BAu = آلیاژهای پایه طلا  BCu = آلیاژهای پایه (Base) مس  BCuZn = آلیاژهای مس و روی  BMg = آلیاژهای پایه منگنز  BNi = آلیاژهای پایه نیکل</p>			

اتصال لوله به ورق با فرایند زردجوش

اتصال لوله به لوله هم قطر

برای مونتاژ اولیه و خال جوش زدن می‌توانید از یک نبشی به‌عنوان ابزار کمکی استفاده کنید.

فعالیت  
کارگاهی ۵



## جلسه ششم

پیشنهاد می‌شود کل این جلسه به کار کارگاهی اختصاص داده شود.  
ساخت تبدیل و زرد جوش