



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## راهنمای هنر آموز جوشکاری برق و گاز

رشته مکانیک موتورهای دریایی  
گروه تعمیر و نگهداری ماشین آلات  
شاخه فنی و حرفه‌ای  
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



راهنمای هنرآموز جوشکاری برق و گاز - ۲۱۱۹۰۶

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش

ارسلان اقدامی، کریم اکبری وکیل آبادی، عبدالرضا باباخانی، افشار بهمنی، محمد خاکپورفرد، مصطفی ربیعی، مصطفی زنگنه، نصیب الله فاضلی، حسن کارگر، جلیل محمولی، فرهاد میریانی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

ارسلان اقدامی، عبدالرضا باباخانی، مصطفی زنگنه (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده سازی هنری:

شناسه افزوده آماده سازی:

نشانی سازمان:

تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)  
تلفن: ۹- ۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [wwwchap.sch.ir](http://wwwchap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-  
خیابان ۶۱ (داروپخش) تلفن: ۵- ۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰

صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»


چاپ اول ۱۳۹۶

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هر گونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

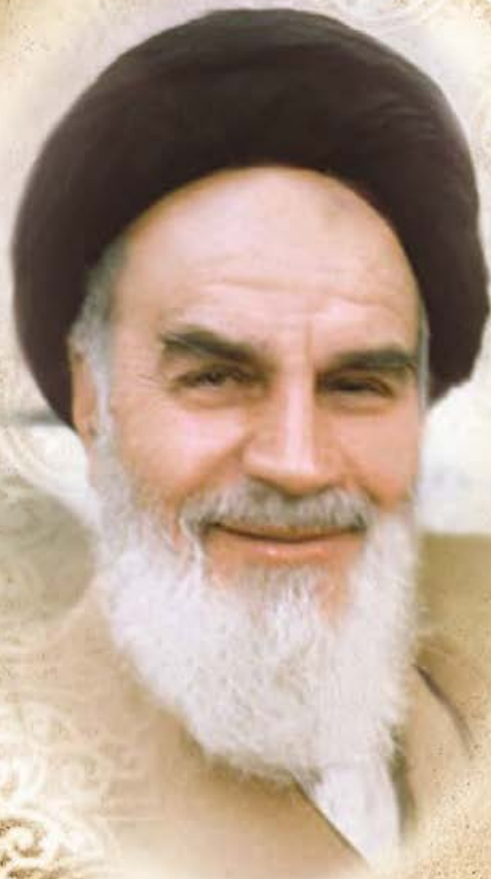

دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.  
امام خمینی (قدس سره الشریف)

۱	پودمان ۱: برش کاری ورق فلزی.....	
۲	واحد یادگیری ۱: برش کاری ورق فلزی.....	
۳۴	ارزشیابی شایستگی برش کاری ورق فلزی.....	
۳۵	پودمان ۲: خم کاری ورق و مقاطع فلزی.....	
۳۶	واحد یادگیری ۲: خم کاری ورق و مقاطع فلزی.....	
۷۷	ارزشیابی شایستگی خم کاری ورق و مقاطع فلزی.....	
۷۹	پودمان ۳: جوش کاری برق.....	
۸۰	واحد یادگیری ۳: جوش کاری برق.....	
۱۱۶	ارزشیابی شایستگی جوش کاری برق.....	
۱۱۷	پودمان ۴: جوش کاری گاز.....	
۱۱۸	واحد یادگیری ۴: جوش کاری گاز.....	
۱۵۲	ارزشیابی شایستگی جوش کاری گاز.....	
۱۵۳	پودمان ۵: بازرسی جوش.....	
۱۵۴	واحد یادگیری ۵: بازرسی جوش.....	
۲۰۷	ارزشیابی شایستگی بازرسی جوش.....	

## سخنی با هنرآموزان گرامی

### به نام خدا

کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز از جمله اجزای بسته آموزشی تلقی می شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و ... کامل می کند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی طراحی و تدوین شده است. این کتاب که بر اساس کتاب درسی جوشکاری برق و گاز پایه یازدهم رشته تحصیلی - حرفه‌ای مکانیک موتورهای دریایی تنظیم شده، دارای پودمان های: ۱- برشکاری ورق های فلزی ۲- خمکاری ورق و مقاطع فلزی ۳- جوشکاری برق ۴- جوشکاری گاز ۵- بازرسی جوش است.

هنرآموزان گرامی در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

۱- در کتاب راهنمای هنرآموز مواردی از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها، ایمنی و بهداشت فردی و محیطی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیر فنی، اشتباهات و مشکلات رایج در یادگیری هنرجویان، منابع یادگیری، نکات مهم هنرآموزان در اجراء، فرآیند اجراء و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صلاحیت های حرفه‌ای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.

۲- ارزشیابی درس جوشکاری برق و گاز بر اساس ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، این درس شامل ۵ پودمان است و برای هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت می گیرد. همچنین یک نمره مستقل برای هر پودمان ثبت خواهد شد. این نمره شامل یک نمره مستمر و یک نمره شایستگی است.

۳- ارزشیابی از پودمان‌های این دروس مطابق با جداول استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی صورت می گیرد.

۴- زمانی هنرجو در این دروس، قبول اعلام می گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره ۱۲ را کسب نماید. در این صورت میانگین نمره‌های پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.

۵- ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است با برنامه ریزی هر هنرستان، انجام می شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان خرداد ماه شایستگی لازم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، می تواند تا پایان سال تحصیلی برای ارزشیابی مجدد در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی شرکت نماید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



# پودمان ۱

## برشکاری ورق فلزی



در شکل بالا شخصی در حال برش ورق با رعایت تمام نکات ایمنی نشان داده شده است. هدف از گذاشتن عکس، لزوم رعایت نکات ایمنی برای تمامی افراد، چه با تجربه و چه تازه کار، است.

# پودمان ۱

## برشکاری ورق فلزی

نوع درس: نظری - عملی

زمان آموزش: ۵۰ ساعت

بخش نظری: ۱۰ ساعت

بخش عملی: ۴۰ ساعت

### اهداف کلی

- ۱- هنرجو باید پس از پایان این پودمان قادر باشد:
- ۲- پیاده‌سازی نقشه برشکاری بر روی ورق فولادی را انجام دهد.
- ۳- تمام نکات ایمنی مربوط به برشکاری ورق فولادی را فراگیرند.
- ۴- برشکاری ورق فولادی با قیچی دستی را انجام دهد.
- ۵- برشکاری ورق فولادی به روش هوا-گاز آشنا شود.

### روش تدریس پودمان

- ۱- عموماً در ابتدای درس و در جلسه اول، به مقدماتی که در محتوای درس ارائه شده پرداخته می‌شود تا دانش‌آموز با موضوعات درسی درگیر شود.
- ۲- سعی شود تمامی نکات فنی و ایمنی، همراه با دلایل آن در کارگاه بررسی گردد و از هنرجویان خواسته شود در مباحث کلاسی و تمرینات کارگاهی شرکت کنند تا بتوانند این نکات را به خوبی فرا گیرند و برای همیشه به خاطر بسپارند.
- ۳- توصیه می‌شود برای تدریس بهتر این پودمان هنرآموز از روش تدریس کلاس معکوس استفاده کند، یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل به وسیله اینترنت یا کتاب‌های مرتبط با برشکاری، مطالعه کنند و یاد بگیرند و در کلاس و کارگاه با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهد.
- ۴- پیشنهاد می‌شود هنرآموز برای توضیحات تکمیلی مطالب پودمان، به موارد ذکر شده در بخش‌های دانش افزایی توجه کند و هنگام آموزش آنها را به کارگیرد.



۵- توصیه می‌شود با هدف تقویت مهارت‌های خواندنی و نوشتاری هنرجویان و نیز درک بهتر مطالب، از آنان خواسته شود تحقیق و گزارش‌های خود را به صورت دست‌نویس بر روی کاغذ بنویسند و ارائه دهند. و از کپی کردن مطالب اینترنت به صورت تایپ‌شده، آماده و خام خودداری کنند.

۶- فعالیت‌هایی از قبیل: فکر کنید، بحث کنید و غیره، برای فعال کردن هنرجویان و به‌کارگیری اطلاعات، دانسته‌ها و تجربیات آنان است. سعی کنید این فعالیت‌ها به دقت اجرا شود و در پایان هر فعالیت، یک بحث کوتاه تکمیلی داشته باشید.

## سؤالات پیشنهادی

- جداول نقشه‌ها باید دارای چه اطلاعاتی باشند؟
- نقشه‌های برشکاری باید دارای چه خصوصیتی باشند؟
- روش‌های پیاده‌سازی نقشه بر روی فلز چگونه انجام می‌شود؟ لوازم آن کدامند؟
- هنگام پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فلزی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
- انواع ورق‌های فلزی و دسته‌بندی آنها را بگویید.
- هر نوع ورق فلزی برای ساخت چه وسیله‌ای کاربرد دارد؟
- ورق‌های فولاد دریایی چه خصوصیتی دارند؟
- آلومینیوم چه کاربردی در ساخت کشتی دارد؟
- قیچی‌های دستی چه کاربردی دارند؟
- هر نوع قیچی دستی چه کاربردی دارد؟
- نکات ایمنی و اصول کار با قیچی‌های دستی را بگویید.
- روش کار با قیچی دستی را شرح دهید.
- انواع قیچی اهرمی و کاربرد هر یک را بگویید.
- مراحل برش با قیچی‌های اهرمی را بگویید.



## واحد یادگیری ۱: خواندن و پیاده‌سازی نقشه

زمان آموزش	جمع: ۱۰ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- روش خواندن نقشه برشکاری را فراگیرد.
- ۲- روش پیاده‌سازی نقشه برشکاری بر روی ورق فولادی را انجام دهد.
- ۳- با نکات ایمنی در پیاده‌سازی نقشه برشکاری بر روی ورق فولادی آشنا شود و آن را رعایت کند.

#### - شایستگی‌های غیر فنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

## دانش‌افزایی

### اهمیت برشکاری، خمکاری و جوشکاری فلز در ساخت کشتی

در یارد کشتی‌سازی برای ساخت یک کشتی ابتدا نیاز به داشتن نقشه‌های کارگاهی است. نقشه‌های کارگاهی در دفتر طراحی و یا در کارخانه کشتی‌سازی توسط مهندسان و نقشه‌کش‌های حرفه‌ای تهیه می‌شود. پس از تهیه نقشه‌های کارگاهی، ساخت کشتی شروع می‌شود.



شکل ۱- محل نگهداری ورق‌های فولادی در کارخانه کشتی‌سازی (STOCK YARD)

ابتدا ورق‌های آهنی که مورد تأیید مؤسسه رده بندی است به وسیله دستگاه شاپ پرایمر زنگ‌زدایی (سند بلاست) می‌شوند و سپس یک لایه رنگ آستری می‌خورند. پس از خشک شدن رنگ ورق‌ها به سمت دستگاه CNC یا پلاسما برده می‌شوند و قطعاتی که در ساخت کشتی استفاده می‌شوند توسط دستگاه‌های مذکور برش داده می‌شوند. دقت می‌شود که قطعات در روی ورق طوری کنار هم قرار گیرند که ورق کمترین هدررفت را داشته باشد. قطعات برش داده شده طبق نقشه کارگاهی اگر نیاز به خمکاری داشته باشند، توسط دستگاه‌های خمکاری موجود در یارد کشتی‌سازی خمکاری می‌شوند.

## تحقیق کنید



ورق‌های فلزی چگونه باید نگهداری و جابه‌جا شوند؟

در صورتی که لازم باشد ورق‌ها را تا مدت زمانی روی زمین دپو کنید، باید چند نکته را مدنظر قرار دهید:

ورق‌ها به هیچ وجه نباید با خاک در تماس باشند؛ به عبارت دیگر باید با قراردادن حداقل دو ردیف تخته چوبی (چهار تراش) در نزدیکی دو انتهای ورق‌ها، از تماس آنها با خاک جلوگیری شود. همچنین باید یک روکش پلاستیکی برزنتی ضدآب روی آن کشید؛ به نحوی که ضمن ممانعت از نفوذ آب باران، دو طرف آن کمی باز باشد تا هوا در داخل روکش (جایی که ورق‌ها قرار دارند) در جریان باشد. ورق‌ها را در یک وضعیت مناسب و پایدار دپو کنید؛ برای مثال، آنها را در شیب زیاد و یا لبه پرتگاه دپو نکنید.


از بسته و محکم بودن تسمه دور بندیل اطمینان حاصل کنید تا در صورت بروز طوفان، ورق‌ها در اثر نیروی باد از جای خود بلند نشوند. اگر مدت زمان دپوی ورق‌ها به درازا کشید، به صورت دوره‌ای وضعیت این تسمه‌ها را چک کنید. به هیچ عنوان از این تسمه‌ها برای بلند کردن ورق‌ها استفاده نکنید.

به وسیله اسیری رنگی جهت بالای بندیل را مشخص کنید. مهمترین موضوع در دپوی ورق‌ها شاید این نکته باشد که ورق‌ها را در چه مکانی دپو کنید تا مجبور نباشید آنها را هر چند وقت یکبار جابه‌جا کنید. این جابه‌جایی‌ها علاوه بر صرف وقت و هزینه، باعث صدمه دیدن ورق‌ها نیز می‌شود.

## جواب تحقیق:



شکل ۲- دستگاه شاپ پرایمر

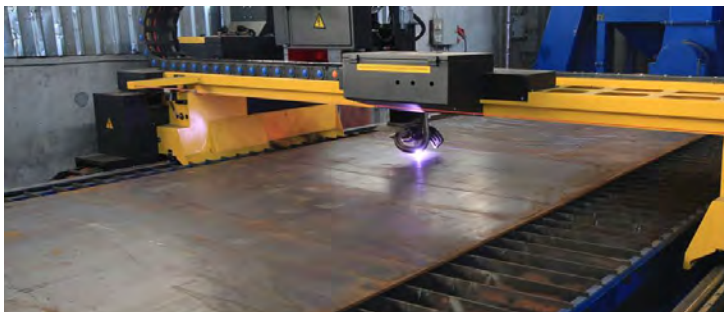

شکل ۳- دستگاه برش پلاسما

### ساخت بلوک‌های کشتی:

در ساخت کشتی متداول است که ابتدا آن را به چندین قسمت تقسیم می‌کنند که به هر قسمت یک بلوک کشتی گفته می‌شود. بلوک‌های کشتی طبق نقشه‌های اسمبلی ساخته می‌شوند. ساخت هر بلوک کشتی توسط بازرس مؤسسه رده‌بندی باید تأیید می‌شود. پس از اسمبل کردن هر بلوک باید آن را جوشکاری کرد. پس از اتمام ساخت بلوک، باید توسط مؤسسه رده‌بندی باز هم تأیید شود. پس از تأیید کلی بلوک باید آن را زنگ‌زدایی (سند بلاست) و سریعاً رنگ کرد. هر مرحله از زنگ‌زدایی و رنگ نیز باید توسط مؤسسه رده‌بندی تأیید گردد.



شکل ۴- اسمبل کردن بلوک کشتی



شکل ۵- جوشکاری بلوک کشتی



شکل ۶- اتمام جوشکاری بلوک کشتی

### لوله‌کشی و برق‌کشی کشتی:

در کشتی سامانه‌های لوله‌کشی پیچیده و تجهیزات برقی و الکترونیک زیادی وجود دارد. برای لوله‌کشی سامانه‌های مختلف کشتی ابتدا نقشه ایزومتریک و کارگاهی آن آماده می‌شود، سپس با توجه به نقشه‌های کارگاهی اسپول‌های یک سیستم لوله‌کشی تهیه می‌گردد. اسپول‌های هر سیستم لوله‌کشی همزمان با ساخت یک بلوک در آن قرار داده می‌شود. در بعضی مواقع اگر فضا برای اسمبل کردن اسپول‌ها وجود داشته باشد، پس از ساخت بدنه کشتی، سامانه لوله‌کشی تکمیل می‌گردد. برق‌کشی و کابل‌کشی کشتی نیز مشابه لوله‌کشی آن انجام می‌شود.



شکل ۷- در حال اجرای لوله‌کشی کشتی

### کیلینگ کردن بلوک‌های کشتی و نصب تجهیزات:

بلوک‌های کشتی پس از ساخته شدن در حوضچه ساخت کشتی یا در یارد کشتی‌سازی کنار هم قرار می‌گیرند و جوش داده می‌شوند و بدنه و اسکلت‌بندی کشتی شکل می‌گیرد. در هنگام کیلینگ کردن بلوک‌های کشتی، تجهیزات بزرگ کشتی در محل خود قرار می‌گیرند تا بعداً مجبور به برش عرشه‌ها و ساختمان کشتی نشوند. پس از اتمام ساختمان کشتی و جاگذاری تجهیزات در مکان خود، تجهیزات راه‌اندازی و آزمایش می‌شوند. در زمان آزمایش، کشتی در حوضچه پر از آب قرار دارد. پس از اتمام ساخت کشتی، آزمایش اینکلینگ کشتی در حضور بازرس مؤسسه رده‌بندی که بر تمامی مراحل نظارت داشته و ناظری از اداره بنادر و دریانوردی (در ایران) انجام می‌گیرد.



شکل ۸- کیلینگ کردن بلوک‌های کشتی

### اینکلینگ تست و آزمایش دریا:

زمانی که کشتی درون حوضچه قرار دارد، حوضچه را از آب پر می‌کنند و کشتی را مهار می‌نمایند. تانک‌های بالاست را که طبق برنامه از قبل تعیین شده است، پر و خالی می‌کنند و کشتی را از مهار خارج می‌نمایند. سپس اعداد مربوط به کجی کشتی را ثبت می‌کنند و بعد از آن دفترچه پایداری کشتی را تهیه می‌کنند و به تأیید مؤسسه رده بندی می‌رسانند. این دفترچه باید توسط اداره بنادر و دریانوردی نیز تأیید گردد. پس از آزمایش اینکلینگ، کشتی برای مدتی به‌منظور آزمایش با خدمه مالک به دریانوردی می‌پردازد تا اگر عیبی وجود داشته باشد، برطرف گردد. پس از انجام آزمایش دریا، کشتی به مالک تحویل داده خواهد شد.

### ساخت کشتی به روش پنلی:

در این روش، ورق‌های پهن به هم اتصال می‌یابند و نبشی‌ها به آن جوش داده می‌شوند. سپس این ورق‌ها به فریم‌های ساخته شده متصل می‌گردند. این روش متداول و ساده است و بارهای کوچک (زیر ۱۰۰۰ تن) بدین شیوه ساخته می‌شوند.

نقشه تأثیر زیادی در کیفیت تولید یک محصول دارد. اطلاعات مورد نیاز برای تولید محصول را باید از نقشه به‌دست آورد. با یک نقشه می‌توان دیدگاه دقیق طراح آن را درک کرد و حتی پس از تولید محصول می‌توان از لحاظ ابعاد و اندازه آن را کنترل کرد. نقشه‌ها دارای زبان فنی مشترکی هستند که توسط سازمان جهانی استاندارد (ISO) تدوین شده است.

خواندن نقشه نیازمند به مهارت و دانشی است که می‌توان با آن اطلاعاتی نظیر اندازه و ابعاد یک محصول و شکل نهایی آن را به‌دست آورد. این اطلاعات را می‌توان



## برشکاری ورق فلزی

برای برشکاری، خمکاری و اتصال فلزات (جوشکاری) استفاده کرد. هر نقشه صنعتی جدول استاندارد مشخصات دارد که در پایین نقشه است و اجزای نقشه (نماها و تصویر سه بعدی) در داخل کادر آن قرار دارد. ترتیب قرارگیری مشخصات نقشه با توجه به سلیقه طراح است.

جدول مشخصات نقشه شامل اطلاعاتی نظیر شماره نقشه، نام قطعه، جنس قطعه، مقیاس، تیرانس، نام ترسیم کننده، نام طراح، نام چک کننده نقشه، نام تأیید کننده نقشه و غیره است.


در استاندارد (ISO) اعداد روی نقشه بر حسب میلی متر (mm) می باشد.

## کار در کلاس



با توجه به شکل ۹ جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نام قطعه	جنس	مقیاس	شماره نقشه	استاندارد نقشه کشی	بزرگترین طول نقشه
۱	Sarpush	STD	1:3	DCA16	ISO7573	400

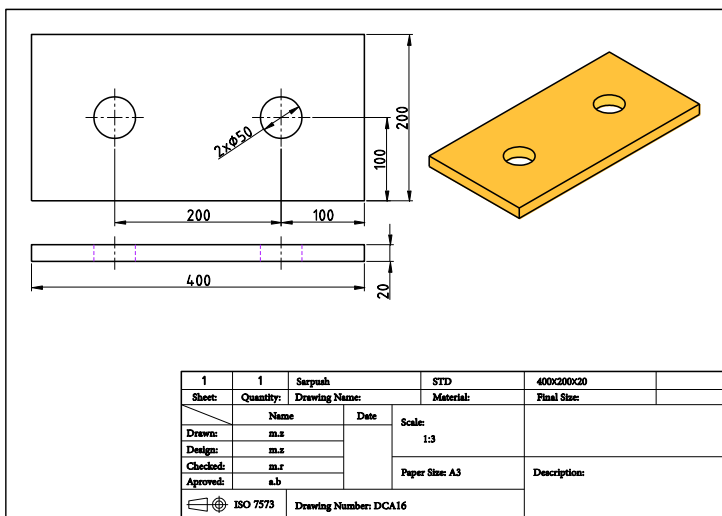

شکل ۹

## پیاده سازی نقشه

برای برشکاری ورق فلزی با قیچی دستی نیاز به پیاده سازی نقشه بر روی فلز است. در واقع، پیاده سازی نقشه قسمتی از عملیات برشکاری فلز با قیچی دستی محسوب می شود. در پیاده سازی نقشه بر روی ورق فلزی باید بسیار دقت کرد. کوچکترین اشتباه در پیاده سازی نقشه منجر به تولید محصول معیوب و ناقص می گردد. رفع این گونه عیب خود باعث اتلاف زمان و بالا رفتن هزینه تولید می شود. پس باید کوچکترین جزئیات را در نظر گرفت تا از به وجود آمدن اشتباه جلوگیری کرد.

مراحل پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق فولادی به ترتیب زیر است:

- ۱- تمیزکاری سطح ورق
- ۲- کنترل صافی سطح ورق
- ۳- رسم خطوط مرکزی و محور تقارن
- ۴- رسم بزرگترین ابعاد افقی و عمودی
- ۵- رسم خطوط فرعی و خطوط خم و برش
- ۶- رسم قوس و دایره

کار در منزل




نام انگلیسی هر یک از ابزارهای موجود در جدول بالا را بیابید.

۱- Metal ruler ، ۲- Meter ، ۳- set square ، ۴- Divider(Compass) ، ۵- Scribed  
 ۶- counterpunch ، ۷- Digital angle protractor

فعالیت عملی



ورق فولادی با ابعاد  $600 \times 600 \times 0.5$  میلی‌متر را انتخاب و سپس نقشه ۱۶ را بر روی آن پیاده کنید.

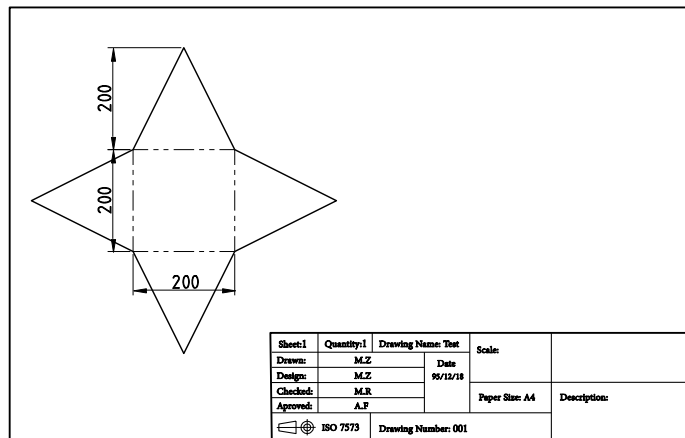

شکل ۱۰

با استفاده از گونیا، خط‌کش، سوزن خط‌کش و سنبله مربع وسط نقشه را مشخص می‌کنیم. سپس با رسم ارتفاع مثلث‌ها در تمامی وجوه مربع مثلث‌ها را رسم می‌نماییم.



## واحد یادگیری ۲: برشکاری ورق فلزی با قیچی دستی

زمان آموزش	جمع: ۲۰ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- با انواع ورق‌های فولادی و غیرفولادی مورد استفاده در صنعت آشنا شود.
- ۲- روش برشکاری ورق با قیچی دستی را فرا گیرد.
- ۳- با نکات ایمنی در برشکاری ورق با قیچی دستی آشنا شود و آن را رعایت کند.

#### - شایستگی‌های غیرفنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط‌زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناوریانه و توسط اینترنت این واحد را یاد بگیرد.

## انواع ورق فولادی

ورق‌های فلزی، شکلی از فلز هستند که برای استفاده راحت‌تر و کاربردی‌تر تحت فرایندهای صنعتی به ضخامت‌های نازک‌تر در ابعادی استاندارد تبدیل می‌شوند. ورق‌های فلزی را بر اساس جنس و ضخامتشان می‌توان طبقه‌بندی کرد.

### ورق روغنی

نام‌گذاری ورق‌های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است.

ورق‌های فولادی (فلزی) به دو صورت کلی نورد (تولید) می‌شوند. نورد سرد (ورق روغنی) نورد گرم (ورق سیاه) نام دیگر ورق‌روغنی ورق با نورد سرد است. ورق روغنی در واقع اصطلاح عامیانه ورق‌هایی است که با تکنولوژی نورد سرد تولید می‌شوند. در این فرایند، ورق‌های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت‌های پایین‌تر تبدیل می‌شوند. در این فرایند به دلیل استفاده از نورد سرد، کیفیت ظاهری ورق‌های نوردشده بسیار عالی است، از این رو، از این نوع ورق‌ها بیشتر در کاربردهایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌شود. ورق‌های روغنی بسته به نوع آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی صورت‌گرفته بر روی آنها به چند دسته کلی تقسیم می‌شوند:

- ورق‌های معمولی مانند (ST12)
- ورق‌های نیمه کشش مانند (ST13)
- ورق‌های فوق کشش مانند (ST14)

ورق‌های روغنی به طور کلی و استاندارد در ضخامت ۳۰ صدم میلی‌متر الی ۳ میلی‌متر تولید می‌شوند و دارای دو عرض استاندارد ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی‌متر هستند. در ضمن ورق‌های رنگی از ورق گالوانیزه تولید می‌شود. پس صراحتاً می‌توان نتیجه گرفت که پایه تولید ورق رنگی نیز همین ورق‌های نورد سرد (روغنی) هستند. ورق‌های روغنی یا نورد سرد دارای وزن استاندارد ویژه هستند که تقریباً با آهن معمولی یکسان است.

جدول ۱- مشخصات فیزیکی ورق‌های نورد سرد (ورق روغنی)

ردیف	طول (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	وزن (کیلوگرم)
۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰ صدم	۵
۲	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۴۰ صدم	۶
۳	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰ صدم	۸
۴	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۱	۱۶
۵	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۲	۳۲
۶	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۳	۴۸

ورق سیاه ورق سیاه در دو نوع صنعتی و معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می‌شود. ورق سیاه (ST37) بیشتر برای مصارف ساختمانی (ساختمان‌ها، سوله‌ها و غیره) مصرف می‌شود، ولی ورق‌های صنعتی در مصارف و پروژه‌های صنعتی از قبیل سدسازی، پروژه‌های پتروشیمی، مخزن‌سازی و غیره کاربرد دارند. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می‌شود: رول و شیت (البته ورق تنها تا ضخامت ۱۵ میلی‌متر می‌تواند در دو شکل رول و یا شیت وارد بازار شود و از سایز ۱۵ میلی‌متر به بالا تنها به صورت شیت خام وارد بازار می‌شود) هر دو شکل ورق قابل برش به سایزهای مختلف است.

### کاربردهای ورق سیاه

ورق‌های نورد گرم (ورق سیاه) در صنایع مختلفی از جمله صنعت ساختمان، تانکرسازی، خودروسازی، مخازن خاص، کشتی‌سازی، صنایع سنگین فلزی و غیره کاربرد دارند. ورق سیاه به دو شکل کلی رول فرم و فابریک تولید می‌شود

### ضخامت ورق سیاه

ضخامت ورق سیاه از ۱/۵ میلی‌متر شروع می‌گردد و نهایتاً به ۱۰۰ میلی‌متر ختم می‌شود.

### ابعاد فیزیکی ورق سیاه

در حالت رول فرم عرض ورق‌های سیاه بسته به ضخامت چهار عرض ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰، ۲۰۰ سانتی‌متر را خواهند داشت. طبعاً در حالت رول فرم محدودیت طولی وجود نخواهد داشت. در حالت اصلی نیز بسته به مقدار سفارش می‌توان هر اندازه و ابعادی را تولید کرد، اما بعضی ابعاد مرسوم و پرکاربرد هستند. این ابعاد مرسوم و طبیعتاً موجود به شرح زیر هستند:

- ورق سیاه ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ میلی‌متر
- ورق سیاه ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰ میلی‌متر
- ورق سیاه ابعاد ۱۰۰۰×۶۰۰۰ میلی‌متر
- ورق سیاه ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلی‌متر
- ورق سیاه ابعاد ۲۰۰۰×۶۰۰۰ میلی‌متر
- ورق سیاه ابعاد ۲۰۰۰×۱۲۰۰۰ میلی‌متر

### استانداردهای ورق سیاه

ورق سیاه را معمولاً با استاندارد (ST37) می‌شناسند.

### جدول ۲- وزنی ورق سیاه

ردیف	طول (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	وزن (کیلوگرم)
۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۲	۳۲
۲	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۳	۴۸
۳	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۴	۶۴
۴	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵	۸۰
۵	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶	۹۶
۶	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۸	۵۷۶
۷	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰	۷۲۰
۸	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۲	۸۶۴
۹	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵	۱۰۸۰
۱۰	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰	۱۴۴۰

برای محاسبه وزن ورق از فرمول زیر استفاده کنید: وزن ورق سیاه = طول ورق (میلی‌متر) × عرض ورق (میلی‌متر) × ضخامت (میلی‌متر) × چگالی ورق چگالی آهن: در حالت استاندارد عدد ۷/۸۶ تعریف شده است، اما برای محاسبه منطقی بهتر است از عدد ۸ استفاده کنید. ۸ عدد تجربی است که تولرانس ضخامت را پوشش می‌دهد.

### ورق گالوانیزه:

ورق گالوانیزه، آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه، بین آهن و روی، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد به کار می‌رود. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعال‌تر از آهن است و دارای پتانسیل احیای کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد. در حلی‌هایی که از آن، قوطی می‌سازند، عمل معکوسی انجام می‌شود. در حلی، بر روی آهن، پوشش قلع به کار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام می‌شود. چون آهن فلزی فعال‌تر از قلع است پتانسیل احیای قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلی به کار می‌رود و آهن آند می‌شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می‌رود. علت استفاده از آهن گالوانیزه، آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ماهیت آهن گالوانیزه در آهن گالوانیزه، بین آهن و روی، پیلی الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند بکار می‌رود و آهن به عنوان کاتد. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعال‌تر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد. خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می‌گیرد.

### کاربرد:

از آهن گالوانیزه در ساختن لوازمی مثل لوله بخاری، کانال کولر، کابینت آشپزخانه، شیروانی منازل، لوله‌های آب و هر جا که احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود دارد، استفاده می‌شود. اصطلاح فولاد (Steel) برای آلیاژهای آهن که تا حدود ۱،۵ درصد کربن دارند و غالباً با فلزهای دیگر همراه هستند، به کار می‌رود. خواص فولاد به درصد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام‌شده بر روی آن و فلزهای آلیاژدهنده موجود در آن بستگی دارد.

## ورق رنگی

معمولاً ورق‌های گالوانیزه را در کوره‌های خاص رنگ‌پاشی می‌کنند تا ورق رنگی تولید شود. ورق‌های رنگی در سقف سالن‌ها و کانکس استفاده می‌شوند و در رنگ‌های متنوعی تولید می‌شوند که دارای استاندارد یکسانی در تمام دنیا است. این استاندارد به نام رال رنگ شناخته می‌شود. تقریباً بیش از ۱۶ رنگ متنوع ورق رنگی تولید می‌شود که عبارتند از: سفید یخچالی - رال ۹۰۱۶، کرم - رال ۹۰۱۰، قرمز - رال ۳۰۰۰، قرمز گوجه‌ای - رال ۳۰۲۰، آبی نیسانی - رال ۵۰۱۵، آبی - کاربنی - رال ۵۰۱۸، نارنجی - رال ۲۰۰۴ و رال ۲۰۰۳، زرد - رال ۱۰۲۳، زرد لیمویی - رال ۱۰۲۸، بنفش - رال ۴۰۰۵، سبز چمنی - رال ۶۰۲۴، سبز تیره - رال ۱۸۶۰، صورتی - رال ۴۰۰۳، قهوه‌ای رنگ سفال - رال ۸۰۰۴ و قهوه‌ای سوخته ۸۰۱۸.

## ورق اسیدشویی

ورق‌های اسیدشویی شده نیز از ورق‌های گرم تولید می‌شود که طی پروسه‌ای اسیدشویی می‌شوند و زغال‌های سطحی ورق و مقداری از ناخالصی‌ها گرفته می‌شود و قدری ظاهر ورق براق‌تر می‌شود؛ یعنی نزدیک به ورق روغنی است. به فرایندی که طی آن چربی‌های روی ورقی که توسط نورد گرم به ضخامت دلخواه رسیده است، با استفاده از اسید کلریدریک از ورق زدوده می‌شود، اسیدشویی می‌گویند.

بخشی از محصول تولیدی در واحد نورد گرم برای شست‌وشوی سطح ورق به‌وسیله اسید، به واحد اسیدشویی انتقال می‌یابد. در خطوط اسیدشویی کلاف‌ها پس از باز شدن توسط قرقه‌های بازکننده به حوضچه‌های اسید کلریدریک وارد می‌شوند و در آنجا به‌منظور اکسیدزدایی شسته می‌شوند. این کلاف‌ها پس از شسته شدن و خارج شدن از حوضچه‌های اسید توسط آب شسته می‌شوند و با عبور از تونل هوای گرم خشک می‌شوند. پس از عملیات اسیدشویی بخشی از محصول به صورت کلاف اسیدشویی شده به بازار عرضه می‌شود و بخش عمده آن برای تولید محصولات سرد به واحد نورد سرد انتقال می‌یابد.

## کاربردهای ورق اسیدشویی:

- مصارف ساختمانی: تولید لوله و پروفیل و غیره
- اتومبیل‌سازی: قسمت‌های ساختمانی و چرخ اتومبیل قطعات خودرو و اجزای داخلی آن (رینگ و شاسی)
- صنایع لوله‌سازی، تولید انواع لوله‌های انتقال آب، نفت و گاز
- تولید مخازن گاز، مایع و مخازن تحت فشار
- فرم‌دهی مجدد جهت محصولات گالوانیزه
- فرم‌دهی سرد و کشش عمیق سیلندر گاز



### ضخامت ورق اسیدشویی

از ضخامت ۱/۵ میلی‌متر تا ۶ میلی‌متر تولید می‌شود.

### ابعاد فیزیکی ورق اسیدشویی

معمولاً به دو صورت رول و شیت (فابریک و برشی) تولید می‌شوند. رول‌ها معمولاً در دو عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی‌متر تولید می‌شود. ورق‌های اسیدشور فابریک نیز دارای ابعاد زیر هستند:

- ورق اسیدشور شده ۲۰۰۰×۱۰۰۰ میلی‌متر
- ورق اسیدشور شده ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی‌متر

### وزن ورق اسیدشویی

وزن ورق‌های اسیدشویی مانند ورق‌های نورد گرم (سیاه) است.

جدول ۳- وزن ورق‌های اسیدشویی

ردیف	طول (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ضخامت (میلی- متر)	وزن (کیلوگرم)
۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۵	۲۴
۲	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۲	۳۲
۳	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۳	۴۸
۴	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۴	۶۴
۵	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵	۸۰
۶	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶	۹۶

ورق‌های دیگری که برای لوله‌های نفت و گاز مناسب هستند؛ کیفیت GRB، X42، X46 و X2PS12 دارند. همچنین برای کشتی‌سازی ورق‌های با کیفیت GR.A و INVA است.

### ورق نازک

به ورق‌هایی با ضخامت ۰/۱۶ تا ۰/۴۵ میلی‌متر گفته می‌شود که بیشتر برای قوطی‌های چای، کنسرو، مواد غذایی و روغن‌های نباتی استفاده می‌شود و به‌منظور مصون‌سازی مواد غذایی، یک لایه قلع روی ورق سرد (روغنی) st12 پوشیده شده است. گاهی اوقات دو طرف ورق قلع یکسان ندارد که طرف قلع بیشتر برای داخل

ظرف و طرف قلع کمتر برای بیرون ظرف استفاده قرار می‌شود. ورق‌های نازک از نظر سختی و نرمی به سه گروه شامل تمپر دو (نرم) و تمپر سه (معمولی) و تمپر چهار (سخت) تقسیم می‌شوند.

### ورق کرکره طرح کرکره سینوسی

ابتدایی‌ترین طرح ورق‌های موج‌دار که از زمان‌های دور تولید و به بازار عرضه می‌شود. ورق‌های موج‌دار شیروانی برای پوشش سقف‌های شیروانی از مواد مختلفی ساخته می‌شود. این مواد را (با توجه به گسترش استفاده از ورق‌های فلزی) می‌توان به دو دسته پوشش‌های فلزی و غیرفلزی تقسیم کرد. در دسته پوشش‌های غیرفلزی مواد گوناگونی نظیر ایرانیت، آردواز، سفال، دکرا، شینگن، آندولین، آندو ویلا و غیره قرار می‌گیرند. اما پوشش فلزی شامل ورق‌های فلزی فرم‌شده در طرح‌های متنوع است که به دلیل ماهیت پوشش شیروانی (که تماس دائمی با باران و برف است) باید ورق استفاده‌شده دارای پوشش گالوانیزه باشد تا از خوردگی و زنگ‌زدگی آن جلوگیری شود. ورق‌های موج‌دار شیروانی در ابتدا فقط ورق‌های گالوانیزه بودند. با پیشرفت ساخت تکنولوژی‌شان ورق‌های گالوانیزه رنگی نیز به بازار عرضه گردید. امروزه ورق‌های گالوانیزه رنگی در رنگ‌های متنوعی تولید می‌شوند. فرمینگ ورق‌های گالوانیزه و یا گالوانیزه‌رنگی در طرح‌های متنوعی انجام شده و به بازار عرضه می‌شود: طرح دوزنقه: ورق موج‌دار با مقطع دوزنقه؛ طرح شادولاین: طرحی شبیه به طرح دوزنقه با تنوع بیشتر؛ طرح سفال: این نوع ورق موج‌دار از جدیدترین ورق‌های موج‌دار تولید شده است که برای بیننده سقف شیروانی نمای سفال ایجاد می‌نماید، اما مزایای بسیاری نسبت به سفال دارد.

مهم‌ترین ماده اولیه صنایع دریایی، ورق‌های فولادی است؛ طوری که بین ۱۰ تا ۱۸ درصد قیمت یک شناور را فولاد آن تشکیل می‌دهد. ورق‌ها و پروفیل‌های فولادی مورد استفاده در صنایع دریایی، از آلیاژ به خصوصی است که عرضی بالاتر از حد معمول (در حدود ۲ الی ۴/۵ متر) دارند. عرض‌های بالاتر نیاز به جوشکاری برای ساخت بدنه کشتی را کاهش می‌دهد تا علاوه بر صرف زمان کمتر برای ساخت کشتی، میزان تمرکز تنش را در کل سازه کشتی کم کند و در نتیجه استحکام سازه را در مقابل خستگی بالا ببرد.

در صنعت کشتی‌سازی از فولاد نرم (Milde Steel) استفاده می‌شود. این فولاد توسط مؤسسات رده‌بندی به چهار دسته (A, B, D, E) تقسیم‌بندی می‌شوند. دسته (A) دارای حداقل مقاومت شکست و دسته (E) دارای حداکثر مقاومت شکست است. دسته (D) دارای مقاومت کافی در برابر ترک‌ها است؛ به همین دلیل به صورت گسترده در مصالح سازه‌ای استفاده می‌شود. یکی از مکان‌های پر کاربرد دسته (D) عرشه اصلی است؛ در صورتی که ضخامت ورق بیشتر از ۳۰ میلی‌متر باشد. در جدول زیر ضخامت نمونه برای پوسته کف یک کشتی با نوع فولاد مصرفی آورده شده است.

جدول ۴

ضخامت ورق (mm)	دسته فولاد
تا ۲۰/۵	A
۲۰/۵-۲۵/۵	B
۲۵/۵-۴۰	D
بالای ۴۰	E

با افزایش اندازه کشتی‌ها نظیر تانکرها و فله‌برها ضخامت فولادها نیز باید افزایش پیدا کند. به‌منظور کاستن از ضخامت فولادها برای کم‌شدن از وزن جابه‌جایی کشتی، مؤسسات رده‌بندی استفاده از فولادهای با استحکام کششی بالا را پذیرفتند. این فولادها به دسته‌های (AH, BH, DH, EH) تقسیم شده‌اند. برای مثال، ورق کف کشتی با ضخامت ۳۰ میلی‌متر می‌تواند فولاد (DH) باشد.

اگر قسمتی از بدنه کشتی در دماهای پایین قرار گیرد، از دسته‌های فولاد ذکر شده نمی‌توان استفاده کرد. برای این منظور از گونه‌ای خاص از فولاد مشهور به Arctic (D) استفاده می‌شود. مهم‌ترین خاصیت این فولاد جذب حداقل ۴۰ ژول در ۵۵- درجه سانتی‌گراد است. جدول زیر آزمایش چارپی دسته‌های فولاد را نشان داده است

جدول ۵

نوع فولاد	دما برحسب درجه سانتی‌گراد	مقاومت ضربه (ژول)
B	۰	۲۷
D	۰	۴۷
E	-۴۰	۲۷

درباره آزمایش برخورد چارپی (Charpy Impact Test) تحقیق کنید.

تحقیق کنید



در آزمایش ضربه چارپی (Charpy Impact Test) نمونه آزمایش به حالت یک تیر با تکیه‌گاه ساده مستقر می‌شود و ضربه در وسط دهانه تیر درست پشت محل شیار وارد می‌شود. در یک ماشین آزمایش چارپی استاندارد، انرژی آونگ در پایین‌ترین نقطه حرکتش ۳۲۰ ژول است، البته ماشین‌های چارپی کوچکتر هم ساخته می‌شوند. سرعت آونگ ماشین چارپی استاندارد ۳۲۰ ژولی، در پایین‌ترین نقطه حرکتش، به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از سرعت برخورد آونگ ماشین ایزود

استاندارد است و در حدود ۵/۳ متر بر ثانیه است. نمونه‌های آزمایش چارپی را می‌توان با شیار V شکل یا U شکل تهیه کرد.



شکل ۱۱- دستگاه آزمایش چارپی

برای دستیابی به نتیجه خاصی که نماینده خاصیت ماده باشد، حداقل ده نمونه باید آزمایش شود. البته در استاندارد مربوط به فلزات، تعداد نمونه‌هایی که با آزمایش آنها می‌توان به نتیجه نهایی رسید، مشخص نشده است.



شکل ۱۲-۲- نمونه بعد از آزمایش



شکل ۱۲-۱- نمونه قبل از آزمایش

آزمون چارپی برای تعیین خواص ضربه‌ای در دماهایی غیر از دمای محیط نیز مناسب است، زیرا لازم نیست نمونه آزمایش در گیره بسته شود. در آزمون چارپی، نمونه فقط روی دوپایه تکیه دارد. نمونه آزمایش را می‌توان در مدتی حدود چند ثانیه از کوره یا یخچالی که در نزدیکی ماشین آزمایش قرار دارد، بیرون آورد و در محل خود در ماشین قرار داد و آزمایش را به اتمام رساند. در این فاصله زمانی کوتاه فقط افزایش یا کاهش کمی در دمای قطعه صورت می‌گیرد.

معیار دیگری که از آزمایش چارپی به دست می‌آید، بررسی سطح شکست است. در این روش تعیین می‌شود که شکست رشته‌ای (شکست برشی)، دانه‌ای (شکست رخ‌برگی)، یا مخلوطی از هر دو است. این حالت‌های مختلف شکست به سادگی و حتی بدون بزرگ‌نمایی قابل تشخیص هستند. سطح صاف شکست رخ‌برگی بازتاب‌پذیری زیاد و ظاهر براقی دارد. در صورتی که سطح گودشده یک شکست رشته‌ای نرم، به صورت یک سطح جاذب نور و دارای ظاهری کدر است. معمولاً درصد شکست رخ‌برگی (یا رشته‌ای)، تخمین زده می‌شود. شکست رشته‌ای ابتدا در اطراف سطح بیرونی نمونه (لبه برش) ظاهر می‌شود. سومین کمیتی که گاهی در آزمایش چارپی به دست می‌آید، شکل‌پذیری است که با درصد انقباض نمونه در محل شیار نشان داده می‌شود.

آزمایش ضربه با میله شیاردار هنگامی معنی پیدا می‌کند که در یک دامنه دمایی انجام شود تا دمایی که در آن انتقال نرمی به تردی رخ می‌دهد، تعیین شود. انرژی جذب‌شده با کاهش دما کم می‌شود، ولی در بیشتر موارد کاهش در یک دمای مشخص رخ نمی‌دهد. این عامل باعث می‌شود که تعیین دقیق دمای انتقال مشکل شود. در انتخاب یک ماده از دیدگاه چقرمگی شیار یا تمایل به شکست ترد، دمای انتقالی عامل مهمی است.

آزمایش‌های ضربه با میله شیاردار در معرض پراکندگی زیادی، به ویژه در ناحیه دمای انتقالی قرار دارند. بیشتر این پراکندگی به دلیل تغییر موضعی خواص فولاد و برخی به دلیل مشکلات تولید شیارهای مشابه است. شکل و عمق شیار همانند استقرار صحیح نمونه در دستگاه ضربه از متغیرهای بحرانی هستند.

مزیت اصلی آزمایش ضربه چارپی با شیار ۷ این است که آزمایش نسبتاً ساده‌ای است که در آن از یک نمونه آزمایش کوچک و ارزان استفاده می‌شود. آزمایش‌ها به سادگی در دامنه‌ای از دماهای زیر دمای محیط قابل اجرا هستند. همچنین، طراحی نمونه آزمایش برای اندازه‌گیری اختلاف‌های چقرمگی شیار در مواد کم‌استحکام مانند فولادهای ساختمانی بسیار مناسب است. این آزمایش برای مقایسه اثر نوع آلیاژ و عملیات حرارتی بر چقرمگی شیار به کار می‌رود و غالباً از آن برای کنترل کیفیت و به منظور انتخاب مواد استفاده می‌کنند. مشکل عمده این است که استفاده از نتایج آزمایش چارپی در طراحی سخت است، چون هیچ کمیتی بر حسب میزان تنش وجود ندارد. همچنین هیچ رابطه‌ای بین داده‌های چارپی با اندازه ترک ریز وجود ندارد. علاوه بر این، وجود پراکندگی زیاد که در این آزمایش ذاتی است، می‌تواند تعیین منحنی‌های مشخص دمای انتقالی را مشکل کند.

### درجه حرارت آزمایش چارپی

آزمایش چارپی باید در محدوده دمایی ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد انجام شود، مگر اینکه محدوده دیگری مشخص گردد. برای آزمایش‌هایی که در درجه حرارت‌هایی به غیر از درجه حرارت محیط انجام می‌شوند، به‌منظور اطمینان از رسیدن نمونه به درجه حرارت مورد نیاز، باید نمونه به مدت کافی در محیط گرم‌کننده یا

خنک‌کننده قرار داده شود (برای مثال حداقل ۱۰ دقیقه در یک محیط مایع یا ۳۰ دقیقه در یک محیط گازی). برای خارج ساختن نمونه از محیط گرم‌کننده یا خنک‌کننده و قرار دادن آن روی تکیه‌گاه به یک ابزار جابه‌جایی مناسب (نظیر یک انبر) نیاز است. اجزای ابزار جابه‌جایی در تماس با نمونه آزمایش باید هم‌دما باشند تا نمونه را در محدوده دمایی مجاز نگه‌دارند.

### قیچی دستی

در این واحد یادگیری هنرجویان می‌توانند با قیچی‌های دستی ورق‌های فلزی نازک را با رعایت نکات ایمنی برش دهند. توسط این روش برشکاری می‌توانند اتصالات گالوانیزه کانال‌های با قطر کم، دودکش‌های فلزی و زانویی آبگرمکن‌های گازی و پکیج را تولید کرد.

کار در کلاس



جدول ۶ را کامل کنید.

جدول ۶

نوع قیچی	کاربرد
مستقیم‌بر	برای برشکاری مستقیم ورق و برش‌های کوتاه به سمت چپ و راست
چپ‌بر	برای برشکاری مستقیم ورق و برش‌به سمت چپ
راست‌بر	برای برشکاری مستقیم ورق و برش‌به سمت راست
طویل‌بر	برای برشکاری مستقیم ورق‌های فلزی طویل
سوراخ‌بر	برای برشکاری ورق فلزی شکل‌های منحنی و گردبری
منحنی‌بر	برای برشکاری ورق فلزی شکل‌های منحنی و دایره‌ای

تحقیق کنید



با جست‌وجوی اینترنتی طبقه‌بندی قیچی‌های دستی را بررسی کنید. در صورت وجود مدل‌های متفاوت تصویر و کاربرد آن را در کلاس ارائه کنید.

برای انجام تحقیق هنرجویان از کلید واژه‌های قیچی (Snips) و قیچی دستی (Hand Snips) استفاده کنند.

## برشکاری ورق فلزی



شکل ۱۳

جدول زیر را کامل کنید.

کار در کلاس



کاربرد	روش انجام	روش
فلق‌بری ورق فلزی در خمکاری	برش بخش کوچکی از ورق فلزی بدون دورریز	فلق‌بری
برش قسمت اضافی	برش سرتاسری ورق فلزی با دورریز	اضافه‌بری
برای برش طرح روی ورق فلزی	برش دورتادور بخشی از ورق فلزی	شکل‌بری
سوراخ‌کاری	برش و ایجاد سوراخ بر روی ورق فلزی	سوراخ‌کاری


محاسبه مقدار دورریز در برشکاری:

با دقت به شکل ۱۵ توجه کنید. کدام یک از حالت بین حالت ۱ و ۲ دورریز کمتری دارد و کارفرما برای آن کمتر هزینه می‌کند؟

فکر کنید



حالت ۲ دورریز کمتری دارد و این به دلیل چیدمان صحیح قطعات مورد نظر بر روی ورق فلزی است.

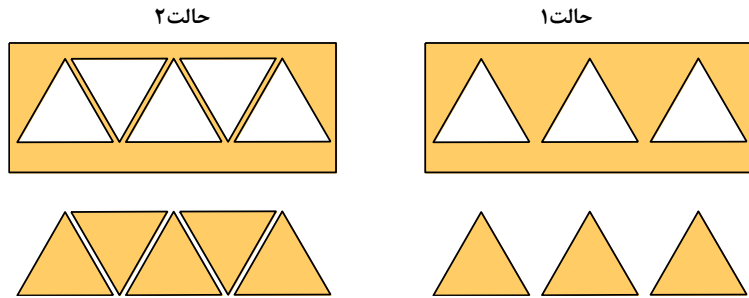

شکل ۱۴

دورریز به مقدار ورق باقی مانده از محصول اصلی گویند. برای محاسبه دورریز ورق در برشکاری باید سطوح قطعات ساخته شده را از سطح اولیه ورق کم می کنیم. عدد به دست آمده سطح دورریز ورق است.

$۱۰۰ \times \text{مساحت کل ورق} / \text{مساحت دورریز} = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه}$

$۱۰۰ \times \text{مساحت سطح برش} / \text{مساحت دورریز ورق} = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح ساخته شده}$

#### فعالیت عملی



با توجه به نقشه شکل ۱۵، ورق فولادی به ابعاد  $۸۵ \times ۵۰ \times ۰/۵$  میلی متر انتخاب کنید و نقشه را بر روی آن پیاده نمایید، سپس با قیچی مناسب برشکاری کنید. دورریز ورق محاسبه شود.


با توجه به شکل توسط گونیا، خط کش فلزی و سوزن خط کش نقشه را بر روی ورق فولادی پیاده می کنیم. سپس توسط قیچی طولی بر یا مستقیم بر قسمت اضافی را می بریم. توجه کنید اگر می خواهید از قیچی مستقیم بر استفاده کنید، ورق را کمی خم کنید.

با توجه به شکل، مقدار دورریز ورق به راحتی قابل محاسبه است:

$$۴۰۰ \text{ mm}^2 = ۵۰ \times ۸ = \text{مقدار دورریز ورق}$$



برشکاری ورق فلزی

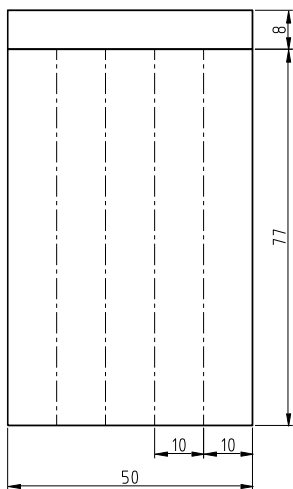


شکل ۱۵

ورق گالوانیزه به ابعاد  $۱۵۰ \times ۱۰۰ \times ۰/۵$  میلی‌متر مطابق شکل ۱۶ انتخاب کنید. هر شکل را با قیچی مناسب برش دهید.

فعالیت عملی



نقشه زیر را با استفاده از سنبه، خط‌کش فلزی، گونیا، سوزن خط‌کش و پرگار بر روی ورق گالوانیزه پیاده می‌کنیم و توسط قیچی مستقیم‌بر، شکل مربع و توسط قیچی گردبر، شکل دایره را برش می‌زنیم.

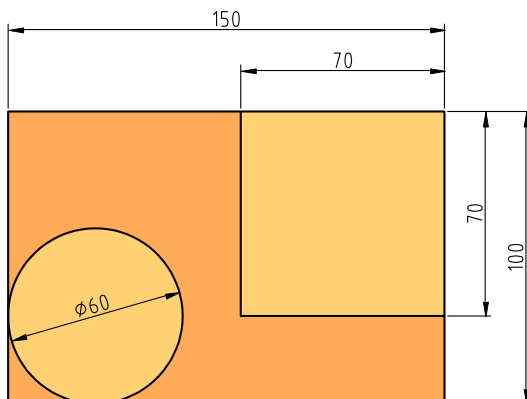

شکل ۱۶



با توجه به شکل ۱۷ و پیاده‌سازی قبلی با قیچی دستی مناسب برشکاری را انجام دهید و درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه و سطح ساخته‌شده را محاسبه کنید.

با استفاده از گونیا، خط‌کش، سوزن خط‌کش و سنبه مربع وسط نقشه را مشخص می‌کنیم و با رسم ارتفاع مثلث‌ها در تمامی وجوه مربع مثلث‌ها را رسم می‌نماییم. سپس توسط قیچی مستقیم بر شکل مورد نظر را می‌بریم.

اولیه  
 $100 \times \text{مساحت کل ورق} / \text{مساحت دورریز} = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه}$   
 $100 \times \text{مساحت سطح برش} / \text{مساحت دورریز ورق} = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح ساخته‌شده}$

$$cm^2 \quad 23600 = 60 \times 60 = \text{مساحت ورق}$$


$$cm^2 \quad 1200 = 20 \times 20 + 4 \times (20 \times 20 \div 2) = \text{مساحت سطح ساخته‌شده}$$

$$cm^2 \quad 3600 = 2400 - 1200 + 2400 = \text{مساحت دورریز ورق}$$

$$\% \quad 66/7 = 2400 / 3600 \times 100 = \text{درصد دورریز ورق بر مبنای سطح اولیه}$$

مشاهده می‌شود که با توجه به شکل مورد نظر و اندازه ورق، هدررفت ورق زیاد است. در این وضعیت ما دو راه پیش رو داریم:

- ۱- استفاده از ورق هدررفت برای مصارف دیگر؛
- ۲- انتخاب ورق بزرگتر و چیدمان چندین نمونه از این شکل طوری که کمترین هدررفت را داشته باشیم.

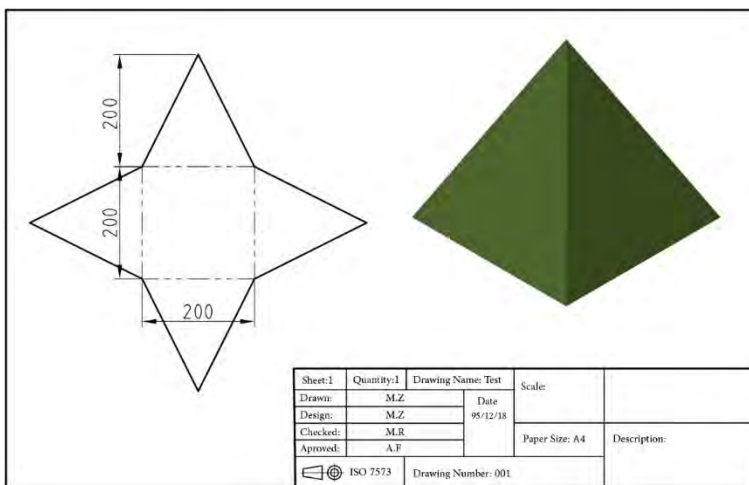


شکل ۱۷

زوایای نقشه ۱۸ را با استفاده از زاویه‌سنج به دست آورید.

فعالیت عملی



پس از اندازه‌گیری زوایای مشخص شده در شکل توسط هنرجویان، اطلاعات به دست آمده را با زوایای داده شده در شکل زیر مقایسه کنید.

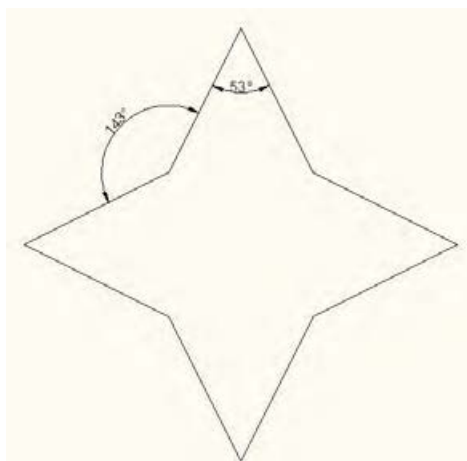

شکل ۱۸



### واحد یادگیری ۳: برشکاری ورق فلزی با قیچی اهرمی

زمان آموزش	جمع: ۲۰ ساعت
------------	--------------

#### اهداف جزئی واحد یادگیری:

##### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- روش برشکاری ورق با قیچی اهرمی را فراگیرد.
- ۲- با روش برشکاری ورق فولادی با دستگاه برش هوا-گاز، پلاسما و جت آب آشنا شود.
- ۳- با نکات ایمنی در برشکاری ورق با قیچی اهرمی آشنا شود و آن را رعایت کند.

##### - شایستگی‌های غیر فنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط‌زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناورانه و اینترنت این واحد را یاد گیرد.

### قیچی اهرمی

در این واحد یادگیری هنرجویان می‌توانند با قیچی‌های اهرمی ورق‌های با ضخامت متوسط را با رعایت نکات ایمنی برش دهند. با توجه به برش ورق‌های متوسط می‌توان از این روش برش برای ساخت وسایل صنعتی و ظروف استفاده کرد.

قیچی اهرمی برای برشکاری صاف و منحنی روی ورق‌های فلزی با ضخامت بیشتر از حد قیچی دستی به‌کار می‌رود. علاوه بر این، از این نوع قیچی‌ها برای برشکاری مقاطع پروفیلی دیگر مانند تسمه، نبشی و میل‌گرد می‌توان استفاده کرد. این روش برشکاری بدون براده‌برداری انجام می‌شود و دورریز ناچیزی دارد.

جدول ۹ را کامل کنید.

کار در کلاس



### انواع قیچی اهرمی:

جدول ۹

کاربرد	نوع قیچی
برای برشکاری ورق‌های فلزی تا ۲ میلی‌متر	قیچی اهرمی ساده
برشکاری منحنی ورق تا ۳ میلی‌متر	قیچی اهرمی منحنی‌بر
برشکاری مستقیم با طول برش زیاد	قیچی اهرمی با میزکار
برشکاری مستقیم با طول کوتاه و برشکاری میل‌گرد، سه‌پری و نبشی	قیچی اهرمی مرکب

پس از برش ورق در اندازه مناسب آن را گونیا کنید و نقشه زیر شکل ۱۹ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید. سپس توسط قیچی اهرمی برشکاری نمایید. دورریز را محاسبه کنید.


فعالیت عملی



پس از برش ورق در ابعاد  $۱۳۰ \times ۶۰$  میلی‌متر توسط ابزار پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق، مانند خط‌کش فلزی، سوزن خط‌کش و گونیا، بر روی دو طول ورق مثلث‌های متساوی الساقینی را به قاعده و ارتفاع ۲۰ میلی‌متر به فاصله ۱۰ میلی‌متر از همدیگر و از گوشه‌های ورق رسم می‌کنید. پس از آن توسط قیچی اهرمی ساده یا مرکب مثلث‌ها را برش می‌دهید.

برای محاسبه دورریز ورق می‌توان مساحت یک مثلث را به‌دست آورد و سپس در عدد ۸ ضرب کرد.

$$۱۶۰۰ \text{ mm}^2 = ۲ \times ۸ = ۲۰ \times ۲۰ = \text{محاسبه دورریز ورق}$$

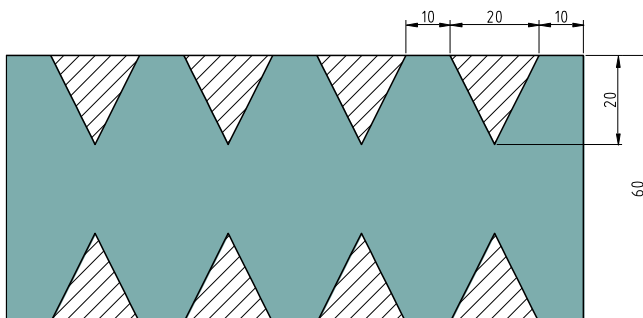


شکل ۱۹

فعالیت عملی



پس از برش ورق در اندازه مناسب آن را گونیا نمایید و نقشه زیر شکل ۲۰ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید. سپس توسط قیچی اهرمی برشکاری نمایید.

پس از برش ورق در ابعاد  $120 \times 100$  میلی‌متر توسط ابزار پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق مانند خط‌کش فلزی، سوزن خط‌کش و گونیا، نقشه را بر روی ورق فلزی پیاده می‌کنید. سپس توسط قیچی اهرمی با میز کار بر روی خطوط برش می‌دهید.

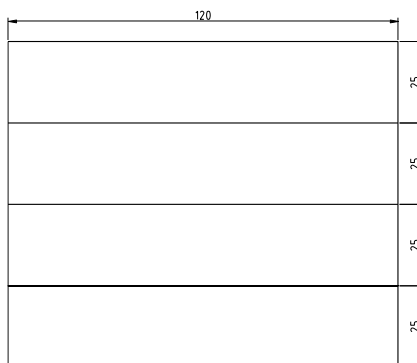

شکل ۲۰

فعالیت عملی




پس از برش ورق در اندازه مناسب آن را گونیا نمایید و نقشه زیر شکل ۲۱ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید سپس توسط قیچی اهرمی برشکاری و کنترل نمایید.

پس از برش ورق در ابعاد  $80 \times 60$  میلی‌متر توسط ابزار پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق، مانند خط‌کش فلزی، سوزن خط‌کش، گونیا و پرگار، نقشه را بر روی ورق فلزی پیاده می‌کنید. برای پیاده‌سازی نقشه ابتدا خط تقارن را بر وجه  $60$

## برشکاری ورق فلزی

میلی‌متری توسط گونیا، خط‌کش و سوزن خط‌کش بر روی ورق رسم می‌کنید، سپس دو نیم‌دایره که هرکدام در یک طرف خط تقارن به شعاع ۲۰ میلی‌متر و مراکز آنها بر خط تقارن است، رسم می‌کنید؛ به طوری که اگر دایره کامل باشند، بر هم مماس گردند. سپس توسط قیچی اهرمی منحنی‌برش را انجام می‌دهید.

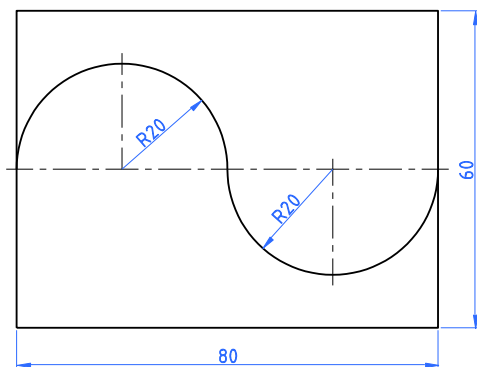

شکل ۲۱

فیلم برش فلز توسط دستگاه هوا گاز را نمایش دهید.

نمایش فیلم



فیلم برش فلز توسط دستگاه پلاسما را به نمایش بگذارید.

نمایش فیلم



مزایای برش پلاسما نسبت به دیگر روش‌های دیگر برش چیست؟

فکر کنید



پاسخ:

۱- تراشه فلزی ایجاد نمی‌گردد. ۲- دقیق برش می‌دهد. ۳- لبه برش آن نسبت به برش هواگاز صاف‌تر می‌باشد.

فیلم برش فلز توسط جت آب را به نمایش بگذارید.

نمایش فیلم



## ارزشیابی برشکاری ورق فلزی

### شرح کار:

خواندن نقشه و پیاده‌سازی آن بر ورق فلزی  
برشکاری با قیچی دستی  
برشکاری با قیچی اهرمی.

### استاندارد عملکرد:

داده‌های مورد نیاز را از نقشه برشکاری به دست آورند و بر روی ورق فلزی پیاده‌سازی کنند. سپس توسط قیچی‌های دستی و اهرمی ورق فلزی را برش بزنند.

### شاخص‌ها:

- سطح ورق تمیز و بدون گرد و غبار و زنگ‌زدگی باشد
- انتقال دقیق ابعاد و اندازه نقشه، اندازه‌گیری و خط‌کشی روی ورق
- برشکاری مطابق نقشه
- انطباق دقیق ابعاد و اندازه نقشه با محصول برش خورده

### شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه ورق‌کاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.  
ابزار و تجهیزات: خط‌کش فلزی، متر، سوزن خط‌کش، پرگار، گونیا، سنبله، زاویه‌سنج، قیچی دستی و قیچی اهرمی.

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	خواندن و پیاده‌سازی نقشه	۲	
۲	برشکاری ورق فلزی با قیچی دستی	۲	
۳	برشکاری ورق فلزی با قیچی اهرمی	۱	
	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و غیره	۲	
	۱- رعایت نکات ایمنی در حین برشکاری، ۲- تمیزکاری محل جوشکاری، ۳- رعایت نکات زیست‌محیطی و جمع‌آوری دورریزها، ۴- رعایت اخلاق حرفه‌ای		
	میانگین نمرات		*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.



## پودمان ۲

### خمکاری ورق و پروفیل فلزی



یکی از مهم‌ترین مراحل ساخت شناور، خمکاری ورق آن است. در تصویر بالا مشاهده می‌شود که در یک کارخانه کشتی‌سازی، ابتدا ورق‌هایی با ابعاد ۲ در ۶ متر (۶ عدد) با دستگاه‌های خمکاری ورق خم شده‌اند و سپس به یکدیگر جوش خورده‌اند تا با جرثقیل‌های سقفی به محل مونتاژ قطعات شناور منتقل گردند. دقت بالا در خمکاری، از جمله ضروریات این مرحله است تا ورق‌ها به شکل دقیق بر هم منطبق شوند و عملیات جوشکاری، بدون فشار بر بدنه انجام شود.

## پودمان ۲

### خمکاری ورق و پروفیل فلزی

نوع درس: نظری-عملی

زمان آموزش: ۴۰ ساعت

بخش نظری: ۱۵ ساعت

بخش عملی: ۲۵ ساعت

#### اهداف کلی

هنرجو باید پس از پایان این پودمان قادر باشد:

- ۱- استانداردهای خمکاری را بداند و بتواند از آنها استفاده کند.
- ۲- خمکاری دستی (سرد و حرارتی) را فراگیرد و بتواند انجام دهد.
- ۳- خمکاری پروفیل و لوله را فراگیرد و بتواند انجام دهد.
- ۴- نکات ایمنی را در خمکاری ورق و پروفیل‌های فلزی رعایت کند.

#### روش تدریس پودمان

- ۱- اغلب در ابتدای درس و در جلسه اول به مقدماتی که در محتوای درس ارائه شده پرداخته می‌شود تا دانش‌آموز با موضوعات درسی درگیر شود.
- ۲- سعی شود تمامی نکات فنی و ایمنی، همراه با دلایل آن در کارگاه بررسی شود و از هنرجویان خواسته شود در مباحث کلاسی و تمرینات کارگاهی شرکت کنند تا بتوانند این نکات را به‌خوبی فراگیرند و برای همیشه به‌خاطر بسپارند.
- ۳- توصیه می‌شود برای تدریس بهتر این پودمان، هنرآموز از روش تدریس **کلاس معکوس** استفاده کند؛ یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت یا کتاب‌های مرتبط با خمکاری، مطالعه کنند و یاد بگیرند و در کلاس و کارگاه با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.
- ۴- پیشنهاد می‌شود هنرآموز برای توضیحات تکمیلی مطالب پودمان، به موارد ذکرشده در بخش‌های **دانش‌افزایی** توجه کند و هنگام آموزش آنها را به‌کار گیرد.
- ۵- توصیه می‌شود با هدف **تقویت مهارت‌های خواندنی و نوشتاری هنرجویان** و نیز **درک بهتر مطالب**، از آنان خواسته شود تحقیق و گزارش‌های خود را

به صورت دستی بر روی کاغذ بنویسند و ارائه دهند. و از کپی کردن مطالب اینترنت به صورت تایپ شده، آماده و خام خودداری کنند.

۶- فعالیت‌هایی از قبیل ((فکر کنید))، ((بحث کنید))، و غیره برای فعال کردن هنرجویان و به‌کارگیری اطلاعات، دانسته‌ها و تجربیات آنان است. سعی کنید این فعالیت‌ها به دقت اجرا شود و در پایان هر فعالیت، یک بحث کوتاه تکمیلی داشته باشید.

۷- از هنرجویان بخواهید تمامی فعالیت‌های کارگاهی را انجام دهند.

## سؤال‌های پیشنهادی

- ۱- انواع روش‌های شکل‌دهی فلزات را بگویید.
- ۲- مزایا و معایب روش‌های خمکاری سرد، گرم و داغ را بگویید.
- ۳- در خمکاری با فشار قالب شعاع خمکاری درونی ورق باید چقدر باشد؟
- ۴- انواع ماشین‌های خمکاری را نام ببرید و بگویید هر یک چه کاربردی دارد؟
- ۵- انواع روش‌های خمکاری سرد را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر شرح دهید.
- ۶- ابزارها و وسایل خمکاری دستی کدامند؟
- ۷- انواع روش‌های خمکاری حرارتی را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر شرح دهید.
- ۸- ابزارهای خمکاری حرارتی را نام ببرید.
- ۹- انواع روش‌های خمکاری پروفیل‌ها را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر شرح دهید.
- ۱۰- به ازای هر ۹۰ درجه خمکاری لوله، چند درجه برگشت فنری داریم؟
- ۱۱- در خمکاری دستی لوله با قطر کم حداقل شعاع خمش چقدر است؟
- ۱۲- حداقل فاصله دوخم در لوله باید چقدر باشد؟



## واحد یادگیری ۱: کاربرد استانداردهای خمکاری ورق

زمان آموزش	جمع: ۱۰ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- استانداردهای خمکاری را بدانند و بتوانند از آنها استفاده کنند.
- ۲- روش به‌دست آوردن حداقل شعاع مجاز خمکاری را بدانند.
- ۳- با ابزارها و ماشین‌های خم کاری آشنا شود.

#### - شایستگی‌های غیر فنی:


- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت‌کاری، کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

### دانش‌افزایی


خمکاری فلزات یکی از فرایندهای حیاتی در صنعت تولید است. از این فرایند برای تولید مصنوعات فلزی در صنایع الکترونیکی، الکتریکی، ساختمان، دامداری، کشاورزی، غذایی و غیره استفاده می‌شود. این روش اساسی‌ترین و سریع‌ترین شیوه در تولید مصنوعات فلزی است. نمونه‌ای از این تولیدات فلزی را در زیر مشاهده می‌کنید.



شکل ۱- خمکاری فلز برای صنعت برق - خمکاری استیل - خمکاری آهن - خمکاری آلومینیوم

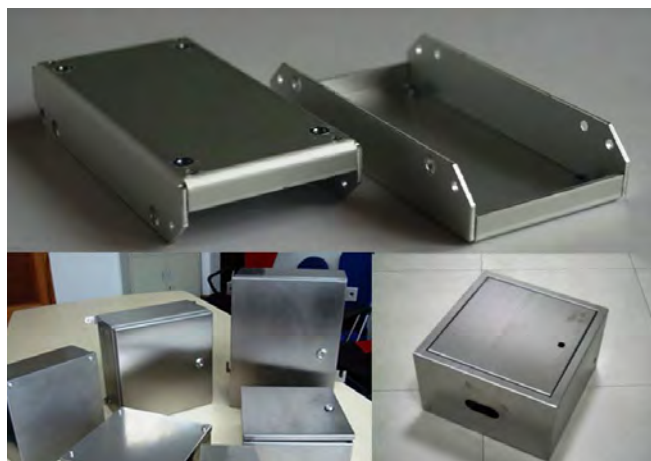

شکل ۲- خمکاری فلز برای صنایع دامداری و کشاورزی و صنایع غذایی- خمکاری ورق فولاد

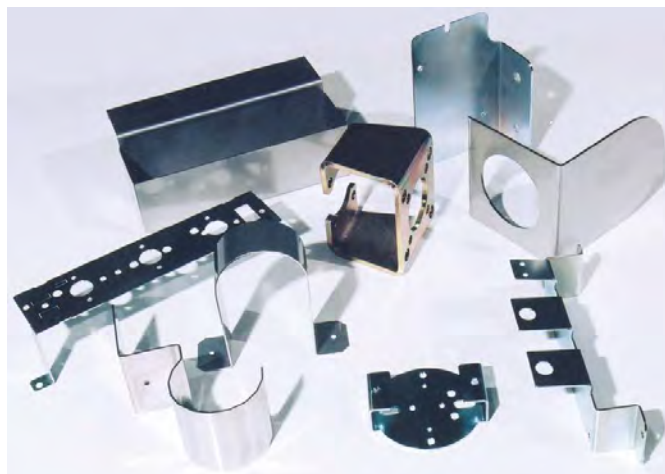

شکل ۳- خمکاری برای صنایع ساختمان

خمکاری ورق فلزات باعث می‌شود که فلز در جهت اعمال نیرو باشد، دچار تغییر شکل پلاستیکی شود و هندسه ورق تغییر کند. همانند بقیه فرایندهای شکل‌دهی فلزات، در خمکاری ورق نیز شکل ورق تغییر می‌کند، ولی حجم فلز بدون تغییر باقی می‌ماند. در برخی از موارد خمکاری ممکن است ضخامت ورق را کمی تغییر دهد. اما در بیشتر موارد این اتفاق رخ نمی‌دهد و ضخامت ورق فلزی ثابت می‌ماند.

خمکاری فلز باعث ایجاد کشش و فشار در فلز می‌شود. نکته مهمی که در خمکاری باید توجه داشت، آن است که خواص ماده در خمکاری بسیار حائز اهمیت است. در برخی از موارد، خمکاری سرد و در برخی از موارد، خمکاری در دمای کاری گرم انجام می‌گردد.

بیشتر اوقات عملیات خمکاری با دستگاهی به نام پرس برک انجام می‌شود. بنابراین فرایند خمکاری در صنعت به نام عملیات شکل‌دهی پرس برک نیز معروف است. پرس برک‌ها در ابعاد و اندازه‌های متنوعی (بین ۲۰ تا ۲۰۰ تن) در بازار وجود دارند. هر دستگاه خمکاری شامل یک ابزار بالا (پانچ) و یک ابزار پایین (سنبه) است که ورق فلزی بین این دو ابزار قرار می‌گیرد. ورق فلزی بر روی سنبه قرار می‌گیرد و توسط فک‌هایی نگاه داشته می‌شود، سپس پانچ پایین می‌آید و ورق را خم می‌کند. در دستگاه‌های خم CNC این نیرو توسط جک‌های هیدرولیک ایجاد می‌شوند.

زاویه خم نیز با توجه به عمق نیروی اعمالی بر روی ورق تعیین می‌گردد. این عمق به‌طور دقیق برای رسیدن به زاویه مورد نظر کنترل می‌شود. ابزار مناسب برای خمکاری با توجه به کیفیت محصول، نوع ورق، کیفیت ورق و درجه خمکاری انتخاب می‌گردد. این ابزار اغلب از فولادهای کربنی ساخته می‌شوند.

خمکاری فلزات به‌روش کنترل عددی با رایانه یا CNC، یک فرایند ساخت است که با استفاده از دستگاه‌های پرس برک CNC انجام می‌گیرد. این دستگاه‌ها می‌توانند عملیات خمکاری را روی ورق‌های فلزی به ضخامت تنها چند میلی‌متر تا قطعاتی به طول ده‌ها متر بر روی بزرگ‌ترین ماشین‌آلات صنعتی انجام دهند. دستگاه پرس برک CNC به دو صورت است.

دستگاه پرس برک با استفاده از ابزار پیمایش خودکار CNC، خدمات فرم‌دهی و خم دقیقی را عرضه می‌کند. دستگاه‌های پرس برک CNC برای شکل‌دهی دقیق طیف وسیعی از ورقه‌های فلزی در جنس، ابعاد و ضخامت‌های گوناگون استفاده می‌شوند. فرایندهای فرم‌دهی پرس برک قابلیت تولید بالا با کمترین نیاز به پرداخت کاری ثانویه را دارند.

به‌طور کلی فرایند خمکاری فلزات به نوع قطعه کار، ابعاد و ضخامت بستگی دارد. به‌علاوه مؤلفه‌های همچون اندازه خم، شعاع خم، زاویه خم، انحنا و خم و مکان خم بر روی قطعه کار در خمکاری بستگی دارد.



## پاسخ:

شکل‌دهی فلزات به نوعی عمل فیزیکی بر روی فلز گفته می‌شود که فلز بخواهد تغییر شکل دائمی از خود نشان دهد، بدون اینکه در مقاومت و سختی آن خلل قابل توجهی به وجود آید. در صنعت کشتی‌سازی به دلیل اینکه فرم بدنه شناور خمیده است، لازم است که در بسیاری از جاهای ورق‌ها و پروفیل‌ها، قبل از اینکه اتصال داده شوند، شکل‌دهی شوند. این کار لازم است با ابزار و وسایل استاندارد و با دقت کافی صورت پذیرد تا فرایند ساخت یا تعمیر شناور به شکل مطلوب صورت پذیرد. اما لازم است که انواع روش‌های شکل‌دهی فلزات در ادامه بیاید و مزایا و معایب هر یک و نیز روش کار آن توضیح داده شود.

جدول ۱ انواع روش‌های شکل‌دهی فلزات را نمایش می‌دهد:

جدول ۱- انواع روش‌های شکل‌دهی فلزات

ردیف	عنوان شکل‌دهی	انواع
۱	پرسکاری	نورد، آهنگری، حدیده‌کاری
۲	شکل‌دهی کششی/ فشاری	کش‌دهی، شکل‌دهی چرخشی، اتوکشی، بادکردن، تغییر شکل کششی
۳	نیروهای کششی	
۴	خمکاری	
۵	قیچی‌کاری/ برش ظریف	

حال پس از توضیح هر یک از این روش‌ها، به‌طور مپودمان به خمکاری می‌پردازیم. پرسکاری: به روش شکل‌دهی فلزات در حالتی گفته می‌شود که با اعمال فشار از یک سری جوانب و با مقادیری متفاوت بر روی فلز حاصل می‌شود. جدول ۲، انواع روش‌های پرسکاری را نشان می‌دهد.



جدول ۲- انواع روش‌های پرسکاری

شکل	توضیحات	اصطلاح انگلیسی	نام فارسی	ردیف
	<p>معمولاً فلز را با عبور از بین دو یا چند غلتک، تغییر شکل یا تغییر ضخامت می‌دهند. برای ساخت ورق‌هایی با ضخامت‌های مختلف و نیز پروفیل‌ها کاربرد دارد.</p>	rolling	نورد	۱
	<p>در این روش، معمولاً فلز را بر روی یک تکیه‌گاه یا در یک قالب قرار می‌دهند و با پتک دستی و یا ماشینی، فلز را تغییر شکل می‌دهند. برای ساخت هندسی فلزات. در برخی اوقات، فلز را مذاب می‌کنند و درون قالب می‌ریزند تا شکل پیدا کند.</p>	ironing	آهنگری	۲
	<p>نوعی شکل‌دهی فلز است که فلز در دمای محیط و با فشار زیاد در یک قالب جریان می‌یابد و تغییر شکل می‌دهد. برای تولید قوطی و ...</p>	forging	حدیده کاری	۳


شکل‌دهی کششی / فشاری: همان‌گونه که از نامش پیداست، فلز تحت تأثیر فشار یا کشش تغییر شکل می‌دهد. حال به معرفی انواع آنان می‌پردازیم. جدول ۳ انواع این روش‌ها را توضیح می‌دهد.

جدول ۳- انواع روش‌های شکل‌دهی کششی / فشاری

ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی	توصیف	شماتیک عملکرد
۱	کش‌دهی	Drawing	در این حالت، فلز با نیرویی، درون یک قالب که ابعاد آن تنگتر از سطح مقطع فلز است، کشیده می‌شود. بیشتر برای ساخت آرماتور و یا سیم از آن استفاده می‌شود.	
۲	شکل‌دهی چرخشی	spinning	در این حالت، ابزار شکل‌دهی، به صورت چرخشی بر فلز اعمال می‌شود و باعث تغییر شکل و حالت آن می‌شود. برای ساخت مصنوعات گرد مانند قوطی‌ها و ظروف و غیره استفاده می‌شود.	
۳	اتوکشی	Collar forming	تغییر شکل دادن فلز با قراردادن آن درون یک قالب و تغییر حالت دادن آن به گونه‌ای که به شکل توخالی درآید. در ابتدا یک حفره در سطح فلز ایجاد شده است. برای ایجاد لبه به کار می‌رود.	
۴	باد کردن	bulging	شکل‌دهی فلز با تزریق هوا در زیر آن صورت می‌پذیرد. این کار باعث می‌شود شکل فلز بیشتر متأثر از فشار هوا نیز تغییر کند تا فرم قالب. برای تولید مخازن خاص مانند آکومولاتور و غیره به کار می‌رود.	
۵	تغییر شکل کششی	Stretch forming	ورق به طور همزمان کشیده و خم می‌شود. برای ایجاد مرزهای خمیده فلزی مانند دیواره مخازن نفتی و غیره به کار می‌رود.	

## خمکاری ورق و پروفیل فلزی

شکل دهی با برش ظریف: در این روش، برش صورت نمی‌گیرد، بلکه با استفاده از یک سنبه پهن، یک فرم تورفتگی کوچک ایجاد می‌شود.

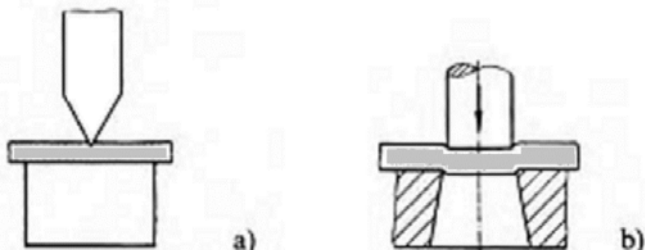

شکل ۴- شکل دهی با برش ظریف

علاوه بر این روش‌ها، شیوه‌های مدرنی همچون شکل دهی الکترومغناطیس، انفجاری و غیره نیز وجود دارند که از حوصله بحث در اینجا خارج است.

جدول ۴- انواع روش‌های خمکاری ورق از نظر دمایی

معایب	مزایا	توضیحات	اصطلاح انگلیسی	نوع خمکاری
<ul style="list-style-type: none"> <li>- نیاز به نیروی فراوان جهت خمکاری</li> <li>- سطح فلزات باید در ابتدا تمیز شود</li> <li>- خصوصیات فلز در دمای محیط باعث محدودیت در خمکاری می‌شود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دقت بیشتر و تolerانس کمتر</li> <li>- پرداخت بهتر سطح</li> <li>- ایجاد استحکام بیشتر در فلزات در برخی مواقع</li> <li>- بی نیاز به صرف انرژی حرارتی و آلودگی محیط زیست</li> </ul>	<p>در دمای محیط و با فشار و نیروی زیاد ماشین‌آلات، فلز شکل دهی می‌شود. پس از خمکاری، معمولاً نیاز به ماشین‌کاری یا صافکاری ندارند.</p>	Cold Bending	سرد
<ul style="list-style-type: none"> <li>- قطعه ابتدا باید گرم شود</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نیاز به نیروی کمتر از خمکاری سرد</li> <li>- امکان شکل دهی با هندسه پیچیده‌تر</li> </ul>	<p>در دمای بالاتر از دمای محیط صورت می‌پذیرد. این دما حدود ۰/۳ دمای ذوب فلز است.</p>	Warm Bending	گرم
<ul style="list-style-type: none"> <li>- دقت ابعادی کمتر</li> <li>- امکان اکسیداسیون سطح فلز</li> <li>- آلودگی محیط زیست</li> <li>- عمر کمتر ابزارآلات شکل دهی (قالب و گیره و غیره)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تغییر شکل پذیری فلز زیاد می‌شود</li> <li>- نیاز به نیروی فیزیکی به مراتب کمتر (برخی اوقات فقط با حرارت شکل دهی می‌شود)</li> </ul>	<p>در دمایی بالاتر از دمای خمکاری گرم صورت می‌پذیرد. حدود ۰/۵ دمای ذوب.</p>	Hot Bending	داغ

## خمکاری سرد

کار در کلاس



کار در کلاس: اصطلاح لاتین روش‌های خمکاری را در جدول زیر با کمک هنرآموز بنویسید.

جدول ۵- روش‌های خمکاری سرد

نوع خمکاری	اصطلاح انگلیسی	توضیحات
خمکاری هوایی	Air Bending	در این روش، سنبه و قالب فقط برای انتقال نیرو استفاده می‌شوند. قطعه ورق روی دو نقطه تکیه داده می‌شود و سنبه بر روی فلز فشار می‌آورد و فلز را خم می‌کند. در این خمکاری، قالبی برای کنترل میزان خمکاری وجود ندارد.
خمکاری V شکل	V-Bending	سنبه و قالب، هر دو V شکل هستند. قبل از شکل‌دهی بدین صورت، ابتدا خمش هوایی صورت می‌پذیرد تا ورق کمی خم شود.
خمکاری U شکل	U-Bending	در این حالت، شکل‌دهی ورق به صورت U خواهد بود. برای رسیدن به شکل U مطلوب، اغلب یک تکیه‌گاه زیرین در قالب خمکاری قرار می‌گیرد تا نتیجه بهتری حاصل گردد.
خمکاری با غلتک (نورد)	Roll-Bending	در این روش، معمولاً فلز با استفاده از سه غلتک خم می‌شود. این روش بیشتر برای خم کردن ورق‌های بزرگ، به خصوص ورق بدنه کشتی استفاده می‌شود. در این حالت، غلتک بزرگتر در یک محدوده زاویه می‌چرخد و در این بین، ارتفاع دو غلتک پایینی تطبیق داده می‌شود. بدین شکل می‌توان ورق را تا میزان دلخواه خم کرد.




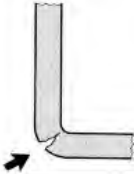
تحقیق کنید



عیوب به‌وجودآمده در خمکاری ماشینی سرد چیست؟ دلایل آن را توضیح دهید.

پاسخ: جدول ۶، مهم‌ترین عیوب را با ذکر اصطلاح انگلیسی و نیز دلایل آن را بیان می‌کند.

جدول ۶- عیوب خمکاری سرد و دلایل وقوع آنها

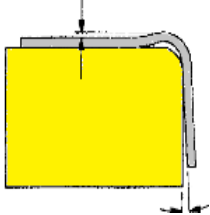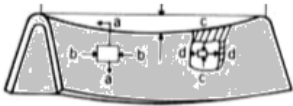ردیف	نام عیب	اصطلاح انگلیسی	توضیحات
۱	اعوجاج	Recoil	<p>در زمان خمکاری لبه‌سازی به‌وجود می‌آید. به‌دلیل استفاده‌نکردن از ابزار مناسب (قالب و نگهدارنده) در حین فرایند خمکاری</p> 
۲	شکم کردن	Warping, Cambering	<p>در نتیجه خمکاری یک ورق طولانی به‌وجود می‌آید که اغلب با فرایندهای دستی این شکم گرفته می‌شود.</p> 
۳	باریک شدن در ناحیه خمکاری	Necking	<p>رعایت نکردن شعاع خمکاری</p> 
۴	شکاف در لبه	Ent Crack in part	<p>به‌دلیل رعایت نکردن شعاع خمکاری، جنس نامرغوب، بریدگی اولیه ریز در هنگام برشکاری</p> 

چه عواملی بر میزان برگشت فنری تأثیر می‌گذارند و برای جبران یا جلوگیری از برگشت فنری، چه راهکارهایی وجود دارد؟

تحقیق کنید






پاسخ: جدول ۷، عوامل تأثیرگذار را نشان می‌دهد.

جدول ۷- عوامل برگشت فنری و نوع تأثیر

ردیف	عامل تأثیرگذار	نوع تأثیر
۱	شعاع خمکاری	افزایش آن باعث افزایش برگشت به عقب می‌گردد
۲	زاویه خمکاری	افزایش آن باعث افزایش برگشت فنری می‌شود.
۳	ضخامت ورق	افزایش آن باعث کاهش برگشت فنری می‌شود.
۴	جنس ورق	مقاومت کمتر در برابر خمش پلاستیک، باعث کاهش برگشت فنری آن می‌گردد.

راهکارهای جبران و یا پیشگیری از برگشت فنری نیز در جدول ۸ ذکر شده است.

جدول ۸- راهکارهای پیشگیری و جبران برگشت فنری

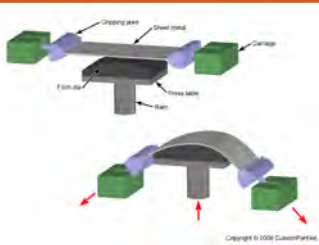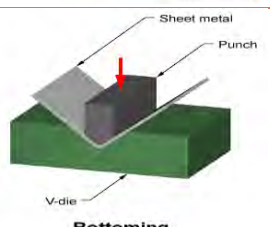ردیف	نام راهکار	اصطلاح انگلیسی	توضیحات	شماتیک
۱	شکل‌دهی کششی	Stretch bending	خمکاری همراه با ایجاد کشش	 <p>Copyright © 2008 CengagePartnes</p>
۲	ایجاد فشار موضعی	bottoming	ایجاد فشار دقیقاً در محل لبه خمکاری	 <p>Bottoming</p>
۳	خمش مضاعف	overbending	از ابتدا، زاویه خمکاری را بیش از حد مطلوب خم می‌کنیم.	 <p>OVERBENDING</p> <p>DESIRED SHEET METAL GEOMETRY    ACTUAL SHEET METAL BEND    SHEET METAL AFTER SPRINGBACK.</p>
۴	ایجاد حرارت	heating	باعث کاهش خاصیت ارتجاعی فلز حین خمکاری می‌گردد.	

در حین کار با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خمکاری، چه نکات ایمنی، زیست‌محیطی و بهداشتی باید رعایت گردد؟



### پاسخ:

#### در دستگاه غلتک:

- ۱- به علائم هشدار و خطر نصب‌شده بر روی دستگاه توجه کنید.
- ۲- از هرگونه دست‌کاری و کنج‌کاوای در سیستم برق، گیربکس، اینورتر و غیره خودداری کنید.
- ۳- ضروری است در حین کار با دستگاه، غیر از شما حداقل یک نفر دیگر نیز در آزمایشگاه حضور داشته باشد. لذا در مواقعی که در آزمایشگاه تنها هستید، هرگز با دستگاه کار نکنید.
- ۴- در حین کار با دستگاه از افراد دیگر بخواهید در اطراف آن تجمع نکنند. مخصوصاً در سمت خروجی غلتک‌ها و در اطراف اجزای متحرک کسی حضور نداشته باشد.
- ۵- حتی‌المقدور نورد نمونه‌ها را در محدوده سرعت دوران پایین دستگاه انجام دهید.
- ۶- در حین جذب نمونه توسط دستگاه، مراقب هرگونه تماس مستقیم دست و پوشش خود با غلتک‌ها باشید و از نزدیک کردن سر و صورت خود به دهانه غلتک‌ها جداً پرهیز کنید.
- ۷- ابعاد اولیه نمونه‌های نورد باید متناسب با قابلیت غلتک‌ها باشد؛ لذا از نورد کردن نمونه‌های با ابعاد خیلی بزرگ و ضخیم اجتناب شود. ضروری است در مورد ابعاد مناسب نمونه‌ها، با کارشناس و یا هنرآموز مربوط مشورت کنید.
- ۸- شکل هندسی نمونه‌ها باید به صورت صفحه/ ورق/ مکعب مستطیل و تمام سطوح آن کاملاً تخت و عاری از ناهمواری باشد. لذا از نورد نمونه‌های با مقطع غیرمستطیلی‌شکل (گرد، سه گوش، شش گوش، چهار گوش مربع و غیره) خودداری کنید.
- ۹- نمونه را به روش صحیح و با انبر مناسب بگیرید و به سمت غلتک‌ها هدایت کنید. از گرفتن نمونه با دست و بدون انبر خودداری کنید.

#### در دستگاه پرس:

- ۱- در ابتدا هنرجویان باید طرز استفاده از این پرس را با کمک مسئول آزمایشگاه شکل دادن فلزات آموزش ببینند.
- ۲- در هنگام کار با پرس باید حفاظ مخصوص پرس، مقابل پرس و در کمترین فاصله ممکن آن قرار داده شود تا در صورت شکست سنبه یا قالب، قطعات

- شکسته شده به بیرون پرتاب نشود و به اپراتور یا سایر هنرجویانی که در داخل آزمایشگاه در حال کار هستند آسیب نرساند.
- ۳- لازم است هنگام استفاده از پرس، هنرجو تمامی نکات ایمنی استفاده از تجهیزات صنعتی را رعایت کنید و بالاخص از وسایلی همچون کلاه محافظ و دارای حفاظ صورت و غیره استفاده نمایید.
- ۴- در طول پرسکاری اپراتور به هیچ وجه نباید از پرس دور شوید و مشغول انجام کار دیگری در آزمایشگاه باشید.
- ۵- حتی الامکان سعی شود از تناژ پایین پرس استفاده شود. تأکید می‌شود به منظور حفظ ایمنی و عمر دستگاه، هرگز از تناژهای بالا استفاده نشود. در غیر این صورت احتمال وقوع خطر به شدت بالا خواهد رفت.
- ۶- نکات ایمنی را جدی بگیرید و همواره به علائم و هشدارهای ایمنی نصب شده در محیط آزمایشگاه توجه کنید و در حین انجام کار رعایت نمایید.
- ۷- به منظور پیشگیری از بروز حادثه هیچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه ها و تجهیزات، اقدام به تعمیر و تعویض قطعات نکنید.
- ۸- کارکردن در محیط پر سر و صدا باعث کاهش شنوایی و تأثیر نامطلوب بر روی اعصاب می‌شود؛ لذا برای پیشگیری باید از گوشی حفاظتی استاندارد استفاده کنید.
- ۹- در هنگام کار با اشیای تیز و برنده، از دستکش حفاظتی مناسب استفاده کنید.
- ۱۰- برای هر وسیله، ابزار یا قطعه، محل مخصوصی در نظر بگیرید تا علاوه بر دسترسی آسان به وسایل، نظم و انضباط در کارگاه ایجاد شود. قبل از شروع به کار از سالم بودن ابزار دستی خود مطمئن شوید.
- ۱۱- البسه گشاد و موی بلند می‌تواند به دور اشیاء و محورهای در حال چرخش و دیگر قسمت‌های متحرک گیر کند. بنابراین از لباسی کاملاً مناسب و مرتب استفاده کنید.
- ۱۲- در کارگاه برای جمع‌آوری ضایعات و زباله، از سطل زباله استفاده کنید.

کار در کلاس



با کمک هنرآموز، اصطلاحات انگلیسی ابزار خمکاری موجود در جدول ۹ را بیابید.



## خمکاری ورق و پروفیل فلزی

جدول ۹- انواع ماشین‌آلات و ابزار خمکاری

ردیف	نام ماشین	نام انگلیسی	کاربرد
۱	خمکن فشاری	Bending Brake	تولید پروفیل‌های خمیده با استفاده از قالب‌ها و ماشین
۲	پرس خمکن ورق دستی	Folder	ایجاد فشار در یک سمت ورق توسط یک سنبه تاشونده و خم کردن آن
۳	ماشین خمکاری سه غلتکی	Three roll Bending Machine	برای تولید لوله‌های با قطر بالا و نیز خم‌های کم از صفحه ورق استفاده می‌گردد.
۴	ماشین شیارسازی	Beading Machine	برای ایجاد شیار و لبه در ورق‌های فولادی به‌کار می‌رود.

با بازدید از یکی از کارخانجات ساخت کشتی در محل، یا با تحقیق اینترنتی، چند نمونه دستگاه و ماشین خمکن را در صنایع ساخت و تعمیر شناور پیدا کنید.

تحقیق کنید



پاسخ: برای ایجاد تنوع، از هنرآموز محترم تقاضا می‌گردد با مراجعه گروهی به یکی از کارخانجات بزرگ کشتی‌سازی در مجاورت هنرستان، و با هماهنگی، از کاربران این دستگاه‌ها بخواهید تا ویژگی‌های دستگاه و قابلیت‌های آنان را توضیح دهند و نیز نحوه کار با آنان، توسط آنان شرح داده شود. در صورت عملی نبودن بازدید، از هنرجویان بخواهید با تحقیق اینترنتی، چند نمونه از این دستگاه‌ها را پیدا کنند و نحوه کار آنان را شرح دهند.

اصطلاحات انگلیسی رایج در خمکاری در جدول ۱۰ آمده است. با کمک هنرآموز، معنی فارسی آن را در سمت راست بنویسید.

کار در کلاس



جدول ۱۰- اصطلاحات رایج خمکاری

اصطلاح انگلیسی	اصطلاح فارسی	ردیف
Angle	زاویه	۱
Bending Curve	قوس خمکاری	۲
Punch	حفره‌سازی	۳
Die	قالب	۴
Workpiece	قطعه کار	۵
Backing Pad	تکیه‌گاه	۶
Bending Radius	شعاع خمکاری	۷
Spring Back	برگشت فنری	۸
Effective Length	طول موثر	۹
Bending Force	نیروی خمکاری	۱۰

تحقیق کنید




ورق چینی بدنه کشتی (shell Expansion) چیست؟


پاسخ:

ورق چینی بدنه (shell Expansion) فرایندی از انتخاب و برش ورق‌های استاندارد برای بدن شناور است. به دلیل اینکه هنگام استفاده، ورق‌ها به صورت سه بعدی خم می‌شوند، با توجه به مساحت سطح بدنه کشتی و نیز به شکل بهینه، برش و استخراج می‌شوند. در این مرحله، دلیل انجام دو فرایند مهم، یعنی برشکاری بهینه و خمکاری، ابتدا ورق‌های با ابعاد استاندارد انتخاب می‌گردند و طی محاسبات فنی و با استفاده از نرم‌افزار، برش داده می‌شوند. در این مرحله، هدف برشکاری به شکل مطلوب است تا هم دورریز ورق به کمترین حد برسد و هم پس از خمکاری، سهم درستی در پوسته کشتی داشته باشند. همان گونه که در پودمان یک اشاره شد، به این عمل اصطلاحاً ( Nesting ) می‌گویند. محاسبات برش ورق بر مبنای ریاضیات و مهندسی صورت می‌گیرد و ذکر آن در اینجا لازم نیست. همان گونه که در شکل ۵ می‌بینند، شکل کلی ورق‌ها برای نیم بدنه کشتی نشان داده شده است که چگونه برش داده می‌شوند. ورق‌ها پس از خمکاری (با استفاده از ماشین‌های خمکاری) به شکل ۶ تبدیل می‌شوند.

## خمکاری ورق و پروفیل فلزی

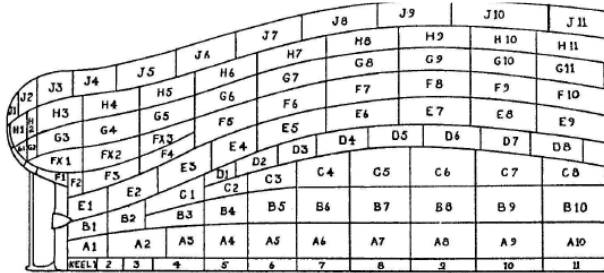

شکل ۵- نقشه پوسته شناور و ورق‌های استخراج شده پس از برش

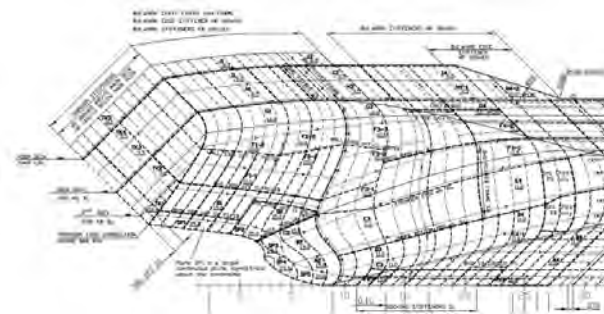

شکل ۶- فرم نهایی بدنه کشتی پس از خمکاری

یک ورق فولادی با ضخامت ۴ میلی‌متر، طول ۲۰ سانتی‌متر و عرض ۴ سانتی‌متر، قرار است به میزان ۹۰ درجه با شعاع ۸ میلی‌متر خم شود. حد مجاز خمکاری آن را محاسبه کنید و پس از خم کردن ورق در کارگاه، مقدار واقعی را با مقدار محاسبه شده مقایسه نمایید.



شکل ۷- قطعه کار

از هنرآموز محترم تقاضا می‌شود هنگام انجام خمکاری توسط هنرجویان، بر عملکرد آنها نظارت صورت پذیرد. استفاده از جداول و فرمول‌های این پودمان برای محاسبه حد مجاز پیشنهاد می‌شود.

### فعالیت عملی





## واحد یادگیری ۲: خمکاری سرد و حرارتی

زمان آموزش	جمع : ۱۰ ساعت
------------	---------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی های فنی:

- ۱- با انواع روش های خمکاری سرد آشنا شود.
- ۲- خمکاری دستی را فراگیرد و بتواند انجام دهد.
- ۳- خمکاری حرارتی را فراگیرد و بتواند انجام دهد.

#### - شایستگی های غیرفنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کارگروهی، مسئولیت پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

## دانش‌افزایی

### خمکاری سرد و حرارتی

این قسمت به معرفی و توضیح روش‌های خمکاری سرد که خمکاری با دست و خمکاری حرارتی است، می‌پردازد. در این قسمت سعی می‌شود که هنرجو با روش‌های خمکاری دستی و استانداردهای خمکاری با حرارت آشنا گردد.

#### خمکاری با دست:

در مواقعی که به دقت بالا نیاز نیست و همچنین ورق ضخامت زیادی ندارد، خمکاری با دست یک روش سریع و مفید به حساب می‌آید. ابزارهای متفاوت و زیادی برای خمکاری ورق به کار می‌روند. این ابزارها به‌عنوان سندان شناخته می‌شوند. بسته به اینکه نحوه خمکاری به چه شکلی باشد، می‌توان هر کدام از ابزار شکل را استفاده نمود. این ابزار، به‌عنوان تکیه‌گاه قرار می‌گیرند و با قرار دادن ورق روی آن و چکش کاری، ورق را به فرم دلخواه درمی‌آوریم. آنچه مهم است، در این روش، شخص فلزکار باید مهارت و تجربه لازم را داشته باشد. علاوه بر سندان، انبردست‌های خمکاری نیز موجودند که بیشتر جهت لبه‌سازی و یا صافکاری ورق به کار می‌روند.




#### نکات ایمنی در هنگام ورق کاری با دست:

- ۱- هنگام کار باید از دستکش، کفش ایمنی، لباس کار و عینک استفاده کنید.
- ۲- دقت کنید اشیای نوک‌تیز و سنگین مانند سندان، سنبه، چکش، سوزن و غیره در جای مناسب قرار گیرند. از قرار دادن آنها بر روی زمین و یا در لبه میزکار جداً خودداری کنید.
- ۳- در هنگام استفاده از چکش یا خمکن دستی، مراقب دست خود باشید.

#### خمکاری با حرارت:

در این روش، با حرارت دادن به یک قسمت، یا تمام ورق، تنش حرارتی و خمش در آن ایجاد می‌شود. از این روش، در خمکاری ورق‌های بزرگ، به‌خصوص بدنه کشتی استفاده می‌شود. معمولاً سه روش اصلی در خمکاری حرارتی موجود است که در جدول ۱۱ آمده است. این روش‌ها برای صافکاری اعوجاج ناشی از جوشکاری نیز به کار می‌روند.

جدول ۱۱- انواع روش‌های حرارت‌دهی فلزات برای خمکاری و صافکاری

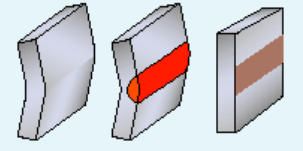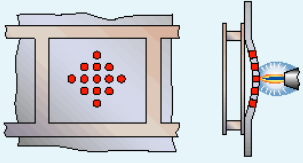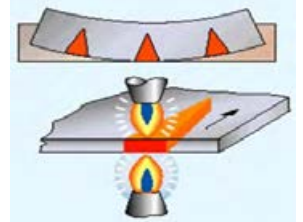شکل	توضیحات	اصطلاح انگلیسی	روش حرارت‌دهی
	حرارت دادن و سرد کردن پیاپی فلز در یک خط مستقیم که باعث ایجاد انحنا در آن محل می‌گردد.	Line heating	حرارت خطی
	حرارت دادن و سرد کردن پیاپی ورق در یک نقطه	Spot heating	حرارت نقطه‌ای
	حرارت‌دهی قسمتی از یک ورق به صورت مثلث باریک و بلند. برای ایجاد قوس ورق و خمکاری پروفیل به کار می‌رود.	Wedge shaped heating	حرارت مثلثی

### وسایل و تجهیزات:

در این نوع خمکاری، از قالب‌های خمکاری به‌عنوان میزکار استفاده می‌شود. معمولاً این قالب‌ها از یک ورق ضخیم‌تر یا چدن ساخته می‌شوند. همچنین مشعل حرارتی، نازل آب برای سردسازی بلافاصله، فندک، شلنگ، گوه فولادی، چکش بزرگ، استامپ و غیره، سایر ابزار مورد استفاده هستند.

کار در کلاس



اصطلاح انگلیسی ابزار دستی خمکاری موجود در جدول ۱۲ را بیابید.

جدول ۱۲- ابزار و وسایل خمکاری دستی

نام انگلیسی	نام فارسی	ردیف
Wooden or Metal Form Blocks	گوه‌های شکل‌دهی چوبی یا فلزی	۱
Block of Hardwood and Heavy Duty Hammer	جعبه نگهداری چکش و گوه (اختیاری)	۲
Calculator	ماشین حساب	۳
Marking Needle	سوزن خط‌کش	۴
Protractor	نقاله	۵
Rubber or Plastic Hammer	چکش پلاستیکی یا چرمی	۶
Ruler or Tape Measure	خط‌کش یا متر فلزی	۷
Sheet Metal	ورق فلزی	۸
Vise	گیره کارگاهی	۹

دستور کار خمکاری یک ورق آلومینیوم را توضیح دهید.

تحقیق کنید




پاسخ:

۱- یک قطعه آلومینیومی به ابعاد  $4 \times 2$  اینچ و ضخامت  $0/04$  اینچ ببرید (هر اینچ برابر با  $2/54$  سانتی‌متر است). قرار است شعاع خمکاری این قطعه آلومینیومی  $0/375$  اینچ گردد. دقت کنید عمل برشکاری با فیچی طبق استاندارد پودمان اول صورت پذیرد.

۲- نواحی و خطوط خمکاری را به دقت علامت بزنید. برای این کار، لازم است عقب‌روی را اندازه بگیرید. عقب‌روی به فاصله بین خط خمش تا لبه بالایی گیره قالب تعیین می‌گردد (شکل صفحه بعد). برای این مدل قطعه، عقب روی برابر است با:

$$\text{ضخامت فلز} + \text{شعاع خمیدگی} = 0/04 + 0/375 = 0/415$$

این میزان را از وسط ورق کم نمایید. مقدار آن می‌شود:  $1/585 = 2 - 0/415$   
این فاصله تا لبه ورق را اندازه بگیرید و علامت بزنید. این خط، نخستین خط خمش است.

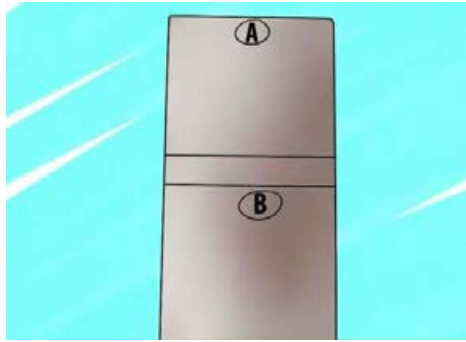



شکل ۸- محدوده‌های خمکاری

۳- محاسبه حد مجاز خمش:

با استفاده از فرمول تجربی زیر، حد مجاز خمش را بیابید:

$$t) 0/0078 R + 0/173BA =$$

با استفاده از جداول کتاب نیز می‌توان این مقدار را محاسبه کرد. برای این قطعه، این مقدار برابر است با: ۰/۶۱۷. اکنون، از خط اول خمش که در مرحله قبل تعیین کرده بودید، به فاصله ۰/۶۱۷، یک خط دیگر بکشید که نمایانگر خط دوم خمش است.

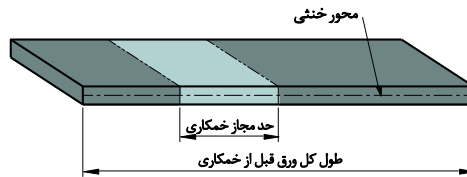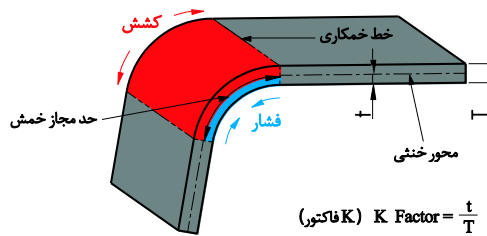


شکل ۹- حد مجاز خمش

۴- قطعه کار را که علامت زده شده است، رو به بالا بر روی قالب خمکاری قرار دهید (شکل ۱۰). سنبه را به آرامی پایین بیاورید، به گونه‌ای که با ورق (قطعه کار) تماس یابد و قطعه لیز نخورد. اکنون قطعه را با دست به گونه‌ای جابه‌جا کنید که



## خمکاری ورق و پروفیل فلزی

خط وسط ناحیه خمیدگی، دقیقاً زیر نوک سنبه قرار گیرد. به خط وسطی که ناحیه خمیدگی را به دو نیم می‌کند، خط دید گفته می‌شود. خط دید باید دقیقاً بالای شکاف قالب خمکاری قرار گیرد. پس از آن، با اهرم خمکاری، دستگاه را به گونه‌ای سفت کنید که ورق هیچ تکانی نخورد (شکل ۱۰). نکته ایمنی: دقت کنید که قالب خمکاری و تکیه‌گاه آن هیچ حرکتی نکند. اکنون نوبت به فرایند خمکاری می‌رسد.

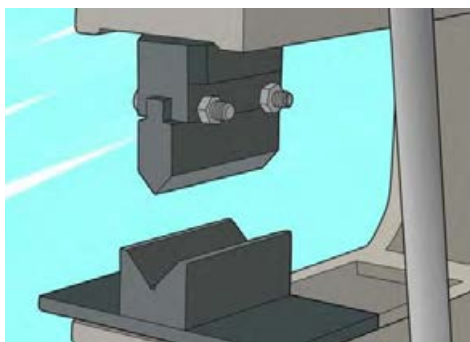


شکل ۱۰- قالب خمکاری



شکل ۱۱- طریقه قرارگیری ورق آلومینیومی در دستگاه

۵- حال با استفاده از اهرم‌ها و پیچ‌های دستگاه، سنبه را به سمت پایین و قالب خمکاری را به سمت بالا، جابه‌جا کنید. دقت نمایید این کار به‌طور کامل انجام شود و لبه خمکاری قطعه دقیقاً در شیار قالب قرار گیرد. در غیر این صورت، پدیده برگشت فنری خواهیم داشت.

۶- پس از اتمام کار، با استفاده از خط‌کش و گونیا، مجدداً زاویه خمیدگی را بررسی کنید. در صورتی که زاویه خمیدگی بیش از ۹۰ درجه بود، با کمی چکش کاری می‌توان آن را برطرف کرد.

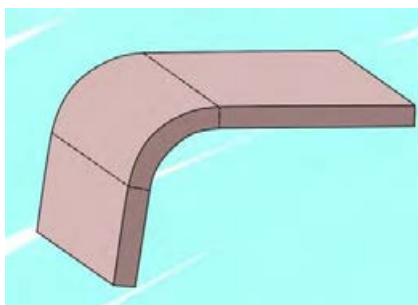


شکل ۱۲- قطعه کار نهایی

فعالیت عملی



خمکاری

قطعه بریده شده در پودمان یک را با رعایت استاندارد خم کنید و به هرم تبدیل نمایید. ابزار لازم برای خمکاری، در جدول ۱۲ آمده است.

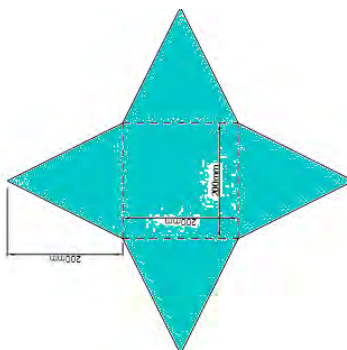

شکل ۱۳- ورق بریده شده



شکل ۱۴- قطعه کار پس از خمکاری


## خمکاری ورق و پروفیل فلزی

از هنرجویان بخواهید حد مجاز خمکاری را نیز محاسبه کنند و تأثیر آن را در خمکاری و ساخت هرم تعیین نمایند؛ آیا این میزان حد مجاز، تأثیری در ساخت هرم می‌گذارد یا خیر؟


### خمکاری

نقش سه‌بعدی زیر، یک قطعه را نشان می‌دهد که برای استفاده در صنعت به کار می‌رود. با کمک ابزار برشکاری و خمکاری در کارگاه، قطعه شکل ۱۵ را ببرید و آن را خم نمایید تا به شکل ۱۶ درآید. با توجه به ضخامت فلز و میزان حد مجاز، شعاع خمکاری مجاز چند است؟ طول ناحیه خم شده را بیابید.


### فعالیت عملی

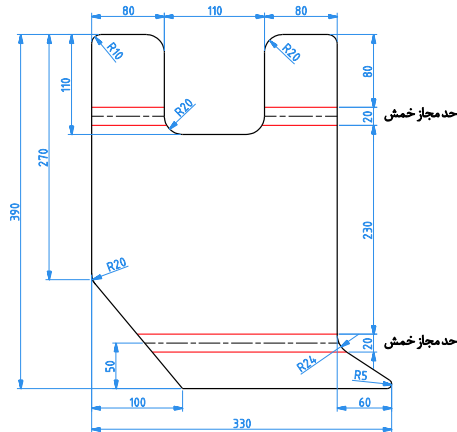

شکل ۱۵- قطعه کار برش داده شده

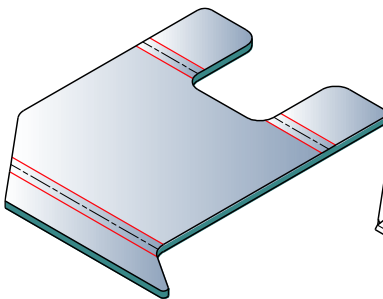

قبل از خم کاری

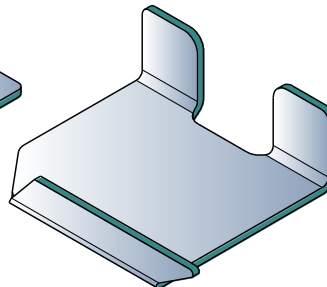

بعد از خم کاری

شکل ۱۶- قطعه کار پس از خمکاری

در قطعه اصلی برش داده شده، همان گونه که ملاحظه می گردد، حد مجاز خمکاری ۲ سانتی متر در نظر گرفته شده است. از هنرجویان بخواهید حداقل مجاز خمکاری را نیز با استفاده از فرمول های کتاب محاسبه کنند. آنگاه مقدار به دست آمده را با این مقدار (۲ سانتی متر) مقایسه کنند. همچنین از هنرجویان بخواهید با توجه به این مقدار، شعاع داخلی خمش را محاسبه کنند. این کار هم با فرمول و هم با اندازه گیری آن پس از خمش قطعه کار تعیین می گردد. مقایسه این دو مقدار می تواند دید هنرجو را افزایش دهد.

تحقیق کنید



در فرایند خمکاری با دست، چه عیوبی به وجود می آید؟ راهکارهای رفع عیب آن چیست؟

پاسخ: جدول ۱۳- عیوب به وجود آمده و راهکارهای رفع آن را بیان می کند:

جدول ۱۳- عیوب به وجود آمده در خمکاری با دست



ردیف	معرفی عیب	دلیل	راهکار
۱	ورق حین خمکاری ترک خورده است.	شعاع خمکاری از حد مجاز کمتر شده است.	رعایت شعاع خمیدگی
۲	اندازه قطعه پس از خمیدگی کوچکتر است.	حد مجاز در محاسبات لحاظ نشده است.	رعایت و محاسبه طول گستردگی
۳	ورق خراب خم شده است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- چکش کاری درست صورت نگرفته است.</li> <li>- برگشت فنی انجام شده است و رعایت این میزان صورت نگرفته است.</li> <li>- گیره و گوه هنگام ضربه با چکش حرکت کرده اند.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>در ابتدا باید گیره را محکم به پایه میز کار سفت کرده</li> <li>همچنین پیچ بستن گیره (سفت نمودن گوه و ورق) سفت نشده است.</li> </ul>
۴	ورق به طور کافی خم نمی شود.	چکش انتخابی کوچک است یا ورق ضخیم است.	حرارت دادن به ورق در حین چکش کاری تا جایی که ورق قرمز و یا زرد شود (گداخته شود).




خمکاری

عنوان: ساخت یک عدد بست U شکل

نقشه شکل: یک ورق به ضخامت ۲ میلی‌متر را در نظر بگیرید و در ابتدا طبق نقشه عمل برش را انجام دهید. ابعاد نقشه بر حسب سانتی‌متر است.

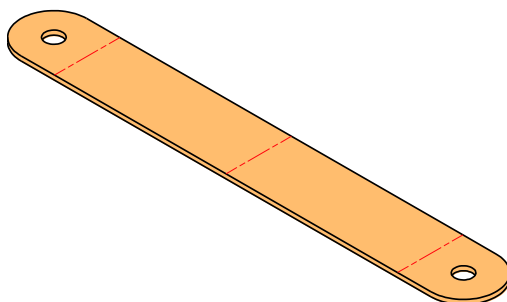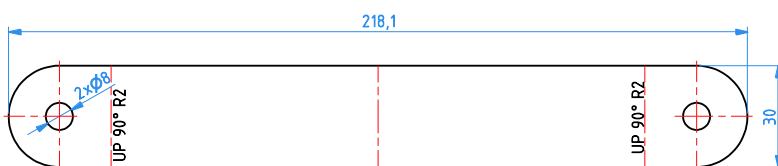

شکل ۱۷- قطعه بریده شده

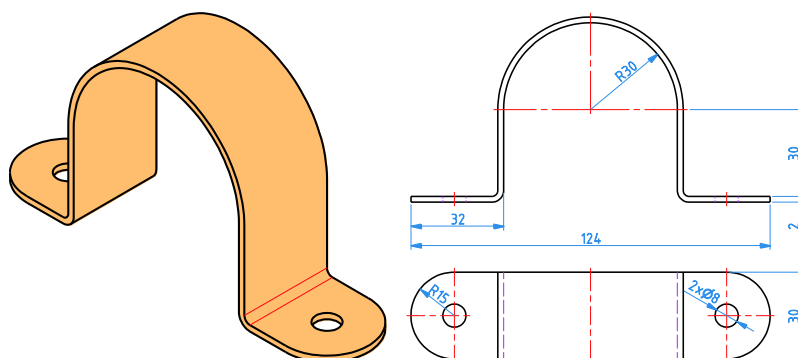

شکل ۱۸- محصول نهایی پس از خمکاری

ابزار مورد استفاده:  
قیچی برش، گوه خمکاری یا سندان، چکش لاستیکی، سنبه ماتریس، خط‌کش،  
ماژیک علامت‌زن، دستکش، لباس و عینک.  
مراحل انجام کار:  
نقشه‌خوانی، محاسبه طول گستردگی و حد مجاز، بررسی رعایت استانداردها  
(خمکاری و موقعیت حفره‌ها) برش ورق، ایجاد حفره در محل‌های مورد نظر با  
رعایت استاندارد، خمکاری و شکل‌دهی ورق با رعایت حداقل شعاع خمیدگی، جمع  
کردن ابزار و تمیزکاری محل کارگاه

#### تحقیق کنید



در هنگام خمکاری با دست، چه نکات ایمنی را باید رعایت کرد؟

پاسخ:  
۱- مطمئن باشید قطعه کار با گیره‌ها و نگهدارنده‌ها به‌خوبی مهار شده است.  
۲- مکانیزم برقی و مکانیکی ماشین‌آلات خمکاری را به‌خوبی بشناسید و کنترل  
کنید.  
۳- از صفحات و قالب‌های مناسب با کار استفاده کنید.  
۴- در حین کار از دستکش استفاده کنید.  
هنگام استفاده از ماشین‌های خم‌کن، اصول ایمنی آنها را که به‌صورت برچسب بر  
روی آنها نصب شده است، به‌دقت بخوانید و رعایت کنید

#### تحقیق کنید



درجه حرارت لازم برای خمکاری ورق‌های آلومینیوم چند است؟

پاسخ: بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه، بسته به نوع آلومینیوم

#### کار در کلاس



کار در کلاس: با کمک هنرآموز، ملاحظات ایمنی خمکاری با حرارت را بیان کنید.

پاسخ:  
۱- کلیه مواد و ابزار آتش‌زا و قابل اشتعال را از محل خمکاری دور کنید.  
۲- اتاق کارگاه به سامانه تهویه مطبوع مناسب مجهز باشد.  
۳- کپسول‌ها و مخازن گاز، باید عمودی قرار داده شوند و در جایی مناسب قرار  
گیرند.

## خمکاری ورق و پروفیل فلزی

- ۴- رگولاتورها در هنگام خمکاری با حرارت، صحیح تنظیم شوند و فشار کاری گاز اکسیژن و استیلن یا پروپان، از حداکثر مجاز فراتر نرود.
- ۵- در حین خمکاری با حرارت، دستگاه مجهز به خنثی کننده برگشت شعله باشد تا از برگشت شعله به کپسول گاز جلوگیری شود.
- ۶- هنرجویان از تعویض قطعات سامانه اکسیژن و گاز جداً پرهیز کنید و در صورت بروز مشکل، با مسئول آزمایشگاه مشورت نمایند.
- ۷- پایه‌های نگهدارنده قطعه کار به گونه‌ای ورق را نگه‌دارند که هنگام تغییر شکل، ورق نیفتد و یا موقعیتش تغییر نیابد.

### تحقیق کنید



در روش خمکاری گرم و خمکاری داغ چه عیوبی پدید می‌آید؟

پاسخ:

غالب عیوبی که در جوشکاری با مشعل حاصل می‌شود، اینجا نیز پدید می‌آید. جدول ۱۴، خلاصه عیوب و علل آن را نشان می‌دهد:

جدول ۱۴- عیوب ناشی از جوشکاری با مشعل

ردیف	نام عیب	شرح عیب
۱	اعوجاج ورق	به دلیل ایجاد شعله بیش از حد مجاز، سرعت کمتر از حد مجاز مشعل روی ورق و رعایت نکردن زاویه و فاصله مشعل با محل مورد نظر برای خمش
۲	ذوب شدن ورق	رعایت نکردن شعله مشعل متناسب با نوع و ضخامت فلز
۳	خمش بیشتر یا کمتر از حد	رعایت نکردن درجه حرارت مشعل، نبود اکسیژن کافی برای سوختن گاز مشعل، افزایش یا کاهش سرعت حرکت مشعل، لرزش دست هنگام حرکت مشعل در مسیر مورد نظر، کثیف بودن سطح فلز



### خمکاری با حرارت

یک ورق ۴ میلی‌متری با ابعاد  $20 \times 20$  سانتی‌متر انتخاب کنید و قسمت وسط ورق را با علامت‌زنی و رعایت حد مجاز خمکاری، با استفاده از مشعل خم نمایید. مشعل حرارتی را تا زمانی روی ورق بگیرید که ورق تغییر رنگ دهد و قرمز شود. سپس با چکش کاری، ورق را خم کنید.

سلسله مراتب خمکاری به شکل زیر است:

- ۱- برش ورق
- ۲- علامت‌زنی ورق برای تعیین حد مجاز خمکاری
- ۳- قرار دادن ورق در گیره
- ۴- حرارت دادن ورق در حین خمکاری با چکش. یک مرحله حرارت‌دهی و یک مرحله چکش کاری.



شکل ۱۹- حرارت‌دهی ورق با مشعل برای تسهیل در خمکاری





### واحد یادگیری ۳: خمکاری پروفیل و لوله

زمان آموزش	جمع: ۱۰ ساعت
------------	--------------

#### اهداف جزئی واحد یادگیری:

##### - شایستگی های فنی:

- ۱- استانداردهای خمکاری پروفیل ها را بداند و بتواند از آنها استفاده کند.
- ۲- روش های خمکاری پروفیل را بداند و بتواند پروفیل را به روش دستی خمکاری کند.
- ۳- روش های خمکاری لوله را بداند و بتواند به روش دستی آن را خمکاری کند.

##### - شایستگی های غیرفنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کارگروهی، مسئولیت پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

## دانش‌افزایی

### خمکاری پروفیل و لوله:

به دلیل اینکه ورق‌ها در مقاومت در برابر بارها و نیروها ضعیف هستند، هنگام ساخت شناور یا ساختمان یا هواپیما، از پروفیل‌ها برای تقویت و افزایش استحکام آنان استفاده می‌گردد. همچنین، به دلیل نیاز به خمکاری لوله با توجه به مقتضیات، به خصوص در سامانه‌های لوله‌کشی، لازم است با اصول اولیه و استانداردهای خمکاری لوله با دست و به صورت ماشینی آشنا شد.

### خمکاری لوله:

با توجه به اهمیت فراوان سامانه لوله‌کشی در ساختمان‌کشی، ابزار و وسایل زیادی برای خمکاری لوله به کار می‌روند. این ابزارها هم دستی و هم ماشینی هستند. لوله را می‌توان هم به صورت سرد و هم به صورت گرم خم نمود. از جمله دلایل خمکاری لوله به جای استفاده از بست، پیچ و مهره و زانویی می‌توان به محدودیت جا برای استفاده از زانویی، هزینه و وزن بیشتر در ساختمان شناور، احتمال نشت در اتصالات و زانویی‌ها و نیز نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتر اشاره کرد که خمکاری لوله کلیه محدودیت‌های مذکور را پوشش می‌دهد.


جدول ۱۵- عیوب اصلی به وجود آمده در خمکاری لوله‌ها، دلایل و راهکارهای رفع آنان

ردیف	نام عیب	توضیح عیب	راهکارهای پیشگیری و رفع عیب	شماتیک عیب
۱	چروک در حاشیه درونی خمکاری Wrinkled Bend	رعایت نکردن حداقل شعاع خمکاری ضخامت کمتر از حد لوله	رعایت حداقل شعاع خمکاری و ضخامت لوله	
۲	صاف شدن و کاهش زیاد قطر لوله در ناحیه خمکاری Flattened Bend	از لوله‌هایی استفاده شده است که بزرگتر از ظرفیت دستگاه خمکاری دستی است. لوله در حین خمکاری خراب شده است. قالب فشار خمکاری صحیح انتخاب نشده است.	استفاده از قالب خمکاری مناسب افزایش ضخامت لوله استفاده از قالب غلتکی به جای سنبه	
۳	ایجاد شکستگی در ناحیه خمکاری Kinked Bend	از لوله‌هایی استفاده شده است که از ظرفیت دستگاه خمکاری دستی بزرگ‌تر است. قبل از خمکاری، لوله به شکلی غیراستاندارد و بنا به دلایلی مانند جابجایی نامناسب لوله در قالب، ضربه و غیره کمی خم شده است.	استفاده از قالب خمکاری مناسب از قرارگیری صحیح لوله در دستگاه اطمینان حاصل شود.	
۴	ایجاد خط و چروک طولی روی بدنه لوله Scored Tubing	- استفاده از قالبی بزرگتر از قطر لوله در ابزار خمکاری - قالب خمکاری خراب شده است. - وجود اشیای ریز در بدنه قالب خمکاری - دستگاه خمکن جام کرده است.	- استفاده از قالب خمکاری مناسب - تعویض قالب خمکاری - پاک کردن قالب خمکاری - تعویض قالب یا در صورت لزوم تعویض کل ابزار خمکاری	

عیوب شماره ۱، ۲ و ۳ را می‌توان با قرار دادن یخ، نوع خاصی از گل و همچنین یک سری سیستم ساچمه حلقوی به نام مندرل (MANDREL) که در درون لوله و در ناحیه خمکاری قرار می‌گیرد، می‌توان برطرف کرد. شکل ۲۰، استفاده از مندرل برای خمکاری لوله را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که مندرل‌ها نمونه‌های مختلفی دارند. شکل ۲۱ نیز تأثیر این ابزار را با توجه به نوع مندرل در کاهش حداقل شعاع خمیدگی لوله نشان می‌دهد.



شکل ۲۰- مندرل (سمت چپ) و نحوه به کارگیری آن در لوله حین فرایند خمکاری (سمت راست)

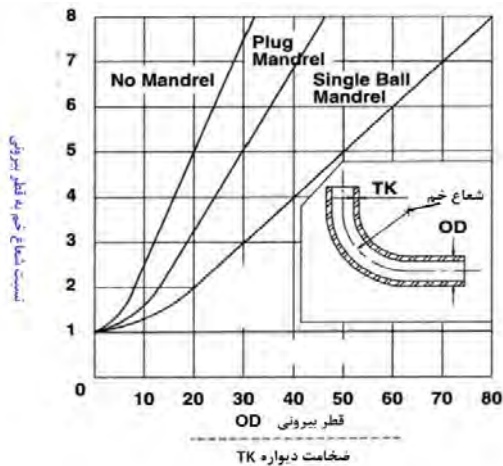


شکل ۲۱- تأثیر به کارگیری مندرل در حداقل شعاع خمیدگی مجاز

در مورد پروفیل‌های فولادی و آلومینیومی دریایی تحقیق کنید.



پاسخ: به دلیل اینکه پوستهٔ شناور که متشکل از ورق‌های خم شده است، توانایی تحمل فشارهای زیاد در دریا و تحت اثر بار خود را ندارد، از پروفیل‌ها برای تقویت بدنهٔ آن استفاده می‌شود. بسته به اینکه شناور چه اندازه و چه نوعی باشد و نیز با توجه به موقعیت‌های مختلف ساختمان کشتی، نوع و اندازهٔ پروفیل‌ها متفاوت است. شکل ۲۲ چند نمونه از این پروفیل‌های فولادی را نشان می‌دهد.

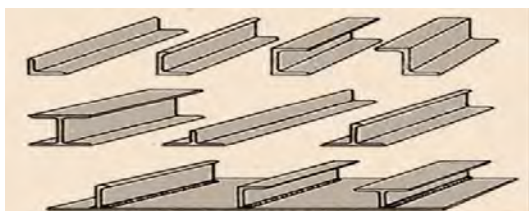


شکل ۲۲- پروفیل‌های فولادی مورد استفاده در صنایع دریایی

شکل ۲۳ نیز موقعیت چند نوع پروفیل فولادی را در ساختمان یک شناور کوچک نشان می‌دهد. ابعاد پروفیل‌های فولادی، استاندارد است و امروزه با توسعهٔ ساخت شناور در دنیا، تنوع زیادی در پروفیل‌ها مشاهده می‌گردد. جداول ۱۷ تا ۲۱ نیز تعدادی از پروفیل‌های فولادی استاندارد و نیز ابعاد آنها را نشان می‌دهد. این جداول در کتاب کار هنرجو نیز موجود است. از هنرآموز محترم تقاضا می‌شود هنرجویان را به کتاب کار ارجاع دهند.



شکل ۲۳- محل قرارگیری پروفیل‌های فولادی در ساختمان یک شناور

پروفیل‌های آلومینیومی مورد استفاده در ساخت شناورها نیز از نوع (HP, T) (که مخصوص دریایی است)، نبشی (L) و غیره است. شکل ۲۴ این پروفیل‌ها را به صورت کیفی نشان می‌دهد. پروفیل‌های آلومینیومی نیز همانند ورق، با ابعاد و سطح مقطع بزرگتری نسبت به پروفیل‌های فولادی انتخاب می‌گردند، چرا که مقاومت آنان نسبت به فولاد کمتر است.

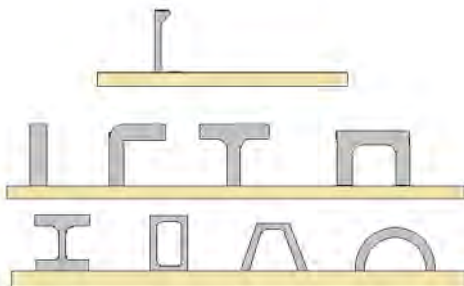

شکل ۲۴- پروفیل‌های آلومینیومی مورد استفاده در ساخت شناور

از جمله مزایای استفاده از آلومینیوم، وزن کم و درصد پایین خوردگی و زنگ‌زدگی آن است. و از جمله معایب آن نیز مقاومت کمتر آن نسبت به فولاد و قیمت بالاتر نسبت به فلز فولاد است که استفاده زیاد از آن در صنایع دریایی را محدود می‌سازد. شکل ۲۵ اسکلت آلومینیومی یک شناور را که متشکل از پروفیل‌های مختلف است، نشان می‌دهد.



شکل ۲۵- اسکلت آلومینیومی یک نوع شناور متشکل از پروفیل و تقویتی

در کتاب همراه هنرجو، چند نوع از مهم‌ترین پروفیل‌های دریایی با مشخصات آنها در جدول آمده است.

عیوب بوجود آمده در خمکاری پروفیل چیست؟



پاسخ:

معمولاً زمانی که قسمت عمود بر صفحه خمیدگی، به سمت داخل خم می‌شود، چون فشرده می‌گردد، باعث ایجاد برجستگی و پیچ تاب می‌شود که می‌توان با چکش کاری یا فاق‌بری آن را برطرف کرد. شکل ۲۶ این نوع عیب را نشان می‌دهد.



شکل ۲۶- خمیدگی باله‌های پروفیل حین خمکاری

یکی از روش‌های مهم خمکاری سرد، روش چندنقطه‌ای (Multi Point Bending) است. تعیین کنید روش آن چیست و چه نمونه‌هایی از آن موجود است؟


پاسخ:

امروزه ورقه‌های کشتی را به شکل سرد و با استفاده از ماشین‌آلات شکل‌دهی پیشرفته و مبتنی بر کامپیوتر خم می‌کنند. خمکاری ورق‌های کشتی، لازم است با تolerانس بسیار کم صورت بپذیرد و یکی از مهمترین مراحل ساخت و تعمیر کشتی به حساب می‌آید. یکی از مهم‌ترین این ماشین‌آلات، ماشین خمکاری چند-نقطه‌ای است. مکانیزم عملکرد آن بدین شکل است که سیستم از تعدادی گوه با قابلیت حرکت در راستای عمود تشکیل شده است که به آن پین می‌گویند. این گوه‌ها به صورت عمودی حرکت می‌کند و بر روی بستر ورق فشار می‌آورد تا اینکه ورق خم شود و به شکل دلخواه درآید. همچنین افزایش دقت و کاهش زمان نسبت به دو حالت دیگر خمکاری سرد و گرم (یعنی استفاده از غلتک یا مشعل)، از جمله مزایای آن است. در دو روش قبلی، تجربه افراد کارگاه بسیار مهم است، حال آنکه در این روش، این امر لزومی ندارد. مزیت اصلی این روش این است که پدیده برگشت فنری به بهترین شکل کنترل می‌گردد. گوه‌ها به شکل نیم‌کره هستند تا بتوانند بهترین فرم خمکاری بدون آسیب به ورق را وارد کنند. در طی چهار دهه اخیر، این نوع سامانه، رشد زیادی داشته و به گونه‌های مختلفی توسعه


پیدا نموده است. شکل ۲۷ یک سمت این سامانه را نشان می‌دهد. شکل ۲۸ نیز  
 طریقهٔ خمکاری ورق توسط این دستگاه را نشان می‌دهد.



شکل ۲۷- سامانهٔ خمش چندنقطه‌ای (یک سمت سامانه)

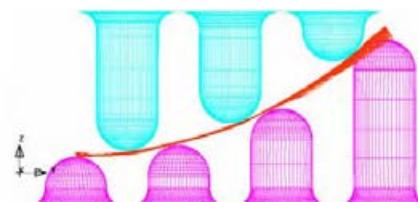

ETA/DYNAMFORM

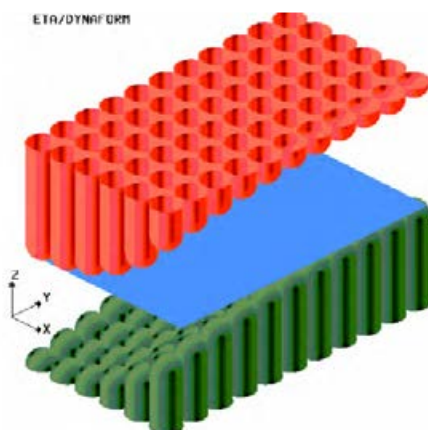




شکل ۲۸- مکانیزم خمکاری ورق در روش چندنقطه‌ای



## خمکاری ورق و پروفیل فلزی

روش‌های مختلفی در سامانه خمکاری چندنقطه‌ای موجود است. جدول ۱۶، انواع روش‌های خمکاری چندنقطه‌ای را نشان می‌دهد.

جدول ۱۶- انواع روش‌های خمکاری چندنقطه‌ای

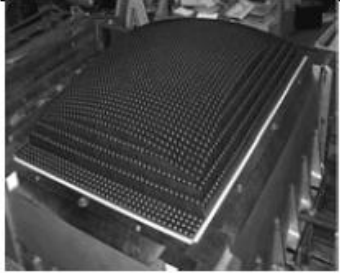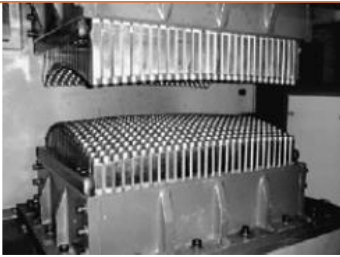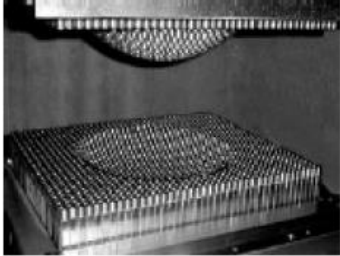ردیف	نوع فرایند	نوع پیکربندی	نمونه‌های ظاهری	خصوصیات
۱	برای شکل‌دهی کششی	ثابت		هندسه و شکل قالب در طی فرایند ثابت است.
		متحرک		هندسه و شکل قالب در طی فرایند و با توجه به مسیر و نوع خمکاری تغییر می‌کند.
۲	برای ایجاد خمش	ثابت		هندسه و شکل قالب در طی فرایند ثابت است.
		متحرک		هندسه و شکل قالب در طی فرایند و با توجه به مسیر و نوع خمکاری تغییر می‌کند.
۳	برای کش‌دهی عمیق	ثابت		هندسه و شکل قالب در طی فرایند ثابت است.
		متحرک		هندسه و شکل قالب در طی فرایند و با توجه به مسیر و نوع خمکاری تغییر می‌کند.



تعیین کنید هر کدام از اجزای ساختمانی جدول ۲۲ با استفاده از چه ابزاری و به چه شکل خم شده‌اند.

جدول ۲۲- برخی از اجزای ساختمانی شناور و روش خمکاری به‌کاررفته در آنان

ردیف	نام جزء	روش خمکاری (پاسخ)
۱	پایه‌های نگهدارندهٔ محور پروانهٔ شناور	خمکاری با پرس (قالب V) به‌صورت حرارتی نیز می‌توان خم نمود.
۲	گیره‌های نگهداری حلقهٔ نجات در پل فرماندهی و عرشه	خمکاری با پرس (قالب U)
۳	تقویتی‌های متصل به پوستهٔ شناور در کف	استفاده از دستگاه خمکاری پروفیل

## ارزشیابی شایستگی خمکاری ورق و پروفیل فلزی

<p><b>شرح کار:</b> شناسایی استانداردهای خمکاری و به کارگیری آنها مهارت خمکاری دستی و حرارتی در کارگاه مهارت خمکاری پروفیل و لوله در کارگاه</p>			
<p><b>استاندارد عملکرد:</b> روش‌ها و تجهیزات خمکاری ورق، پروفیل و لوله را بشناسد، استانداردهای آن را بداند و مهارت خمکاری ورق و پروفیل با دست را بیاموزد.</p>			
<p><b>شاخص‌ها:</b> - حداقل شعاع مجاز خمکاری با توجه به ضخامت ورق و پروفیل رعایت گردد. - ورق قبل از خمکاری، صحیح برش خورده باشد. - فاصله حفره‌ها از نواحی خمکاری بیش از حداقل مجاز باشد.</p>			
<p><b>شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:</b> شرایط: کارگاه ورق کاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی. ابزار و تجهیزات: خطکش فلزی، متر، گیره، چکش مخصوص خمکاری، ورق برش خورده طبق نقشه، ابزار اندازه‌گیری و علامت‌زنی، گوه.</p>			
<p><b>معیار شایستگی:</b></p>			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شناسایی استانداردهای خمکاری و به کارگیری آنها	۲	
۲	مهارت خمکاری دستی و حرارتی در کارگاه	۲	
۳	مهارت خمکاری پروفیل و لوله در کارگاه	۱	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی، و غیره ۱- رعایت نکات زیست‌محیطی ۲- رعایت نکات ایمنی ۳- رعایت اخلاق حرفه‌ای	۲	
	میانگین نمرات		*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.



## پودمان ۳

### جوشکاری برق



این تصویر جوشکار را در حال جوشکاری پایه نگهدارنده شفت پروانه شناور نشان می‌دهد.

## پودمان ۳

### جوشکاری برق

نوع درس: نظری-عملی

زمان آموزش: ۹۰ ساعت

بخش نظری: ۲۵ ساعت

بخش عملی: ۶۵ ساعت

#### اهداف کلی

- ۱- هنرجو باید پس از پایان این پودمان قادر باشد:
- ۲- تجهیزات و لوازم جوشکاری برق را بشناسد.
- ۳- تمامی روش‌های جوشکاری برق و انواع اتصالات آن را بشناسد.
- ۴- جوشکاری برق را فرا گیرد و بتواند انواع اتصالات را جوشکاری کند.
- ۵- نکات ایمنی قبل و در حین جوشکاری برق را رعایت کند.

#### روش تدریس پودمان

- ۱- عموماً در ابتدای درس و در جلسه اول، به مقدماتی که در محتوای درس ارائه شده پرداخته می‌شود تا دانش‌آموز با موضوعات درسی درگیر شود.
- ۲- سعی شود تمامی نکات فنی و ایمنی، همراه با دلایل آن در کارگاه بررسی گردد و از هنرجویان خواسته شود در مباحث کلاسی و تمرینات کارگاهی شرکت کنند تا بتوانند این نکات را به خوبی فرا گیرند و برای همیشه به خاطر بسپارند.
- ۳- توصیه می‌شود هنرآموز برای تدریس بهتر این پودمان از روش تدریس **کلاس معکوس** استفاده کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت یا کتاب‌های مرتبط با جوشکاری برق دستی، مطالعه کنند و یاد بگیرند و در کلاس و کارگاه با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.

۴- پیشنهاد می‌شود هنرآموز برای توضیحات تکمیلی مطالب پودمان، موارد ذکر شده در بخش‌های **دانش‌افزایی** را مورد توجه قرار دهد و هنگام آموزش آنها را به کار گیرد.

۵- توصیه می‌شود با هدف **تقویت مهارت‌های خوانداری و نوشتاری هنرجویان** و نیز **درک بهتر مطالب**، از آنان خواسته شود تحقیق و گزارش‌های خود را به صورت دست‌نویس ارائه دهند. واز کپی کردن مطالب اینترنت به صورت تایپ‌شده، آماده و خام خودداری کنند.

۶- فعالیت‌هایی از قبیل **((فکر کنید))**، **((بحث کنید))**، و غیره برای فعال کردن هنرجویان و به‌کارگیری اطلاعات، دانسته‌ها و تجربیات آنان است. سعی کنید این فعالیت‌ها به دقت اجرا شود و در پایان هر فعالیت، یک بحث کوتاه تکمیلی داشته باشید.

۷- از هنرجویان بخواهید تمامی فعالیت‌های کارگاهی را انجام دهند.

## سؤال‌های پیشنهادی

- ۱- انواع جوشکاری برق را نام ببرید.
- ۲- مزایا و معایب استفاده از جریان AC و DC در جوشکاری را بگویید.
- ۳- تجهیزات جوشکاری کدامند؟ کاربرد هر یک را بگویید.
- ۴- خطرات احتمالی در جوشکاری برق را بگویید.
- ۵- نکات ایمنی در قبل و در حین جوشکاری برق را بگویید.
- ۶- مشخصات درج‌شده بر روی الکترودها چه اطلاعاتی را به ما می‌دهند؟
- ۷- عوامل مؤثر در سرعت حرکت الکتروود را بگویید.
- ۸- حالت‌های حرکت الکتروود را نام ببرید.
- ۹- روش‌های جلوگیری از وزش قوس را بگویید.
- ۱۰- انواع اتصالات جوشکاری را نام ببرید.
- ۱۱- مزایا و معایب جوشکاری تیگ و میگ را بگویید.



## واحد یادگیری ۱: جوشکاری برق دستی

جمع: ۱۰ ساعت	زمان آموزش
--------------	------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی های فنی:

- ۱- انواع جوشکاری برق دستی را بشناسد.
- ۲- لوازم و تجهیزات جوشکاری با قوس الکتریکی و الکتروود روپوش دار (SMAW) را بشناسد و روش کار و راه اندازی آنها را فراگیرد.
- ۳- نکات ایمنی قبل از شروع جوشکاری را رعایت کند.

#### - شایستگی های غیرفنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناوریانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.



## میز کار جوشکاری

میز کار و کابین جوشکاری برای انجام جوشکاری‌های تعمیراتی و قطعات کوچک و مکان‌های آموزشی به کار گرفته می‌شود و دارای سطوح مشبک است که از زیر یا کنار توسط مکنده‌های مخصوص دودهای حاصل از جوشکاری به خارج هدایت می‌شود، این روش تهویه به طور عموم پس از عبور از فیلتر و جذب دود و گازهای مختلف، هوای تصفیه‌شده را دوباره به فضای آزاد برمی‌گرداند. برای کار در محیط‌های عمومی کارگاه از پاراون (دیوارهای جداکننده) متحرک برای محصور کردن فضای جوشکاری استفاده می‌شود.

### وضعیت دهنده‌ها (Positioner)

بهترین حالت جوشکاری، اجرای عملیات جوشکاری سطحی است. در این وضعیت مذاب با کمک نیروی جاذبه زمین راحت به کار منتقل می‌شود و انجام جوشکاری ساده است و با اشکال کمتر اجرا می‌شود. از طرف دیگر الکتروده‌های متنوعی می‌توان به کار برد و به طور عموم سعی بر این است که جوشکاری در این وضعیت انجام شود. به همین دلیل برای جوشکاری تمام قسمت‌های یک مصنوع از وسیله‌ای به نام (وضعیت‌دهنده) استفاده می‌شود که با توجه به نوع مصنوع دارای شکل‌های متفاوت است.

کار روی این وضعیت‌دهنده قرار می‌گیرد و با بست‌های ساده محکم می‌شود و تحت هر زاویه‌ای به گردش درمی‌آید تا اجرای جوشکاری زیر دست و با دقت و راحتی کافی انجام پذیرد. وضعیت‌دهنده‌های خیلی بزرگ هم وجود دارد که حتی یک واگن راه آهن روی دو محور آن بسته می‌شود و با چرخش واگن همه جهات را در حالت زیر دستی یا سطحی جوشکاری می‌کنند.

## ایمنی در جوشکاری

### خطرات بهداشتی محیط کار:

به منظور ایجاد، حفظ و ارتقای بهداشت در عملیات جوشکاری، ابتدا ضروریست تمامی خطرات این عملیات شناسایی شود و سپس کنترل‌های ضروری برای کاهش خطرات مربوط مورد بحث قرار گیرد.

### خطرات شیمیایی:

در هنگام جوشکاری فیوم‌های فراوانی تولید می‌شود که مخلوطی از ترکیبات فیوم‌های فلزی، سیلیکات‌ها، فلوروئیدها، کربن مونواکساید، ازن و غیره است. فیوم‌های جوشکاری معمولاً حاوی اکسیدهای فلزات جوشکاری شد و الکتروده‌های مورد استفاده است. اگر فلز در حال جوش دارای پوشش یا رنگ باشد، این مواد در اثر گرما تجزیه می‌شود و فیوم‌های مضاعفی تشکیل می‌گردد و هنگام کار در نزدیکی این فیوم‌ها، باید ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود.

## فیوم، دمه یا دود فلزی:

فیوم‌ها ذرات جامدی هستند که در اثر تراک بخارات فلزی پس از تصعید از مواد مذاب تولید می‌شوند. تولید آنها معمولاً با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون همراه است. این ذرات بسیار کوچک است (اندازه قطر آنها در حدود ۲ میکرون است) و از این رو به سهولت استنشاق می‌شوند و خود را به قسمت‌های انتهایی دستگاه تنفس می‌رسانند.

تمامی روش‌های جوشکاری فیوم تولید می‌کنند، اما میزان آنها با توجه به نوع عملیات جوشکاری متفاوت است. خطرات فیوم‌ها برای سلامتی افراد به مواردی از جمله میزان فیوم تولید شده و حضور فلزات یا گازهای خاص در ناحیه قوس (نزدیک نوک الکتروود) بستگی دارد.

مکانیسم اصلی تولید فیوم، تبخیر عناصر یا اکسیدهای ناشی از ناحیه قوس (نزدیک نوک الکتروود) و کندانه شدن سریع بخارات است.

فلز الکتروود، مواد فلاکس و روکش‌ها، باقی‌مانده‌ها، روغن‌ها، زنگ زدگی‌ها، رنگ‌های با پایه حلال، بتونه‌های (آسترهای) روی فلز اصلی از منابع اصلی فیوم به شمار می‌روند.

میزان تولید فیوم در روش‌های مختلف جوشکاری متفاوت است به نحوی که در عملیات جوشکاری با الکتروود مصرفی، فیوم تولید شده ناشی از الکتروود، روکش الکتروود یا فلاکس است. فلز اصلی در حال جوش سهم اندکی در تولید این فیوم دارد، اما در عملیات جوشکاری با الکتروود مصرف‌نشده نسبت به عملیات الکتروود مصرف‌شده فیوم کمتری تولید می‌شود. فیوم تولید شده ناشی از فلز در حال جوش و میله پرکننده است.

## اثر مواجهه با فیوم‌ها بر سلامت افراد:

تأثیرات اصلی فیوم‌ها بر سلامتی افراد را می‌توان به دو گروه تأثیرات کوتاه مدت و تأثیرات بلندمدت تقسیم کرده. تأثیرات کوتاه‌مدت، بلافاصله پس از مواجهه یا چند ساعت یا چند روز پس از مواجهه ظاهر می‌شوند.

### الف) تأثیرات کوتاه‌مدت:

یکی از تأثیرات کوتاه مدت بر سلامتی افراد تولید فیوم فلزی است.

### ب) تأثیرات بلندمدت:

این تأثیرات ناشی از ویژگی‌های شیمیایی برخی از فیوم‌ها است و شامل ایجاد بیماری‌هایی با انواع و شدت مختلف می‌باشد که بستگی به نوع فلز آلاینده در فیوم دارد.

## عوامل مؤثر بر میزان تولید فیوم:

عوامل متعددی بر میزان تولید فیوم در حین عملیات جوشکاری مؤثرند که عبارتند از:

- ولتاژ برق مصرفی: با افزایش ولتاژ، فیوم بیشتری تولید می‌شود.
- طول قوس الکتریکی: با افزایش طول قوس، فیوم بیشتری تولید می‌شود.
- شدت جریان الکتریکی: با افزایش شدت جریان الکتریکی، فیوم بیشتری تولید می‌شود.
- قطر الکترود: استفاد از الکترودهای با قطر کمتر باعث افزایش فیوم تولیدی می‌گردد.
- نوع قطبیت الکترود: در جریان جوشکاری با قطب مثبت یا (DC)، فیوم تولید شده ۳۸ درصد بیشتر از جوشکاری با قطب منفی یا (AC) است.
- گاز محافظ: ترکیب گاز محافظ به طور قابل ملاحظه‌ای می‌تواند بر میزان تولید فیوم اثرگذار باشد. مخلوط گاز آرگون و دی‌اکسید کربن، فیوم کمتری (تا ۲۲ درصد) نسبت به گاز کربن دی‌اکسید به تنهایی، تولید می‌کند.
- تجربه و عملیات کاری جوشکار: هرچه فاصله بین قطعه کار و نوک الکترود افزایش یابد، فیوم بیشتری تولید می‌گردد.
- سرعت تغذیه مفتول: هرچه سرعت تغذیه مفتول افزایش یابد، فلز بیشتری استفاد می‌شود و فیوم بیشتری نیز تولید می‌گردد.
- رطوبت: در محیط‌های مرطوب، به دلیل جذب آن توسط فلاکس، میزان تولید فیوم افزایش می‌یابد.
- موقعیت (وضعیت) جوش: موقعیت افقی تخت، فیوم کمتری را نسبت به موقعیت بالای سر یا عمودی تولید می‌کند.
- نوع عملیات جوشکاری، جنس قطعه کار، جنس روکش قطعه کار، دمای هوای محیط، دمای شعله جوشکاری در جوشکاری با گاز، مدت زمان و فرکانس جوشکاری و سایر عوامل با توجه به عوامل فوق مشاهده می‌گردد که تغییر در هر یک از آنها می‌تواند موجب افزایش یا کاهش میزان فیوم‌های تولیدی گردد؛ لذا ضروری است در طراحی پست کار، تدوین دستورالعمل‌های بهداشتی و آموزش کارکنان، اقدامات لازم جهت کنترل و کاهش میزان تولید فیوم‌ها مد نظر قرار گیرد.
- ضمناً باید توجه داشت که غلظت کمتر فیوم‌ها می‌تواند نتیجه زیاده‌تر بودن گازهای ازن یا دی‌اکسید نیتروژن باشد. همچنین برشکاری با قوس پلاسما فیوم‌های کمتری تولید می‌کند که این امر می‌تواند ناشی از برشکاری باریکی باشد که طی آن مواد کمتری از فلز اصلی خارج می‌سازد.

چه روش‌های دیگری از جوشکاری برق وجود دارد؟

تحقیق کنید



پاسخ:

انواع دیگر جوشکاری برق:

- جوشکاری اشعه لیزر

- جوشکاری زیر آب
  - جوشکاری لیزر
  - جوشکاری اولتراسونیک
  - جوشکاری مقاومتی
- نقطه جوش  
جرقه‌ای  
شیاری

کار در کلاس



جدول زیر را کامل کنید.

مزایای جریان‌ها		ردیف
DC	AC	
قوس راحت‌تر تشکیل می‌شود و پایدارتر است.	دستگاه‌های مولد جریان (AC) ساده‌تر و ارزان‌تر هستند.	۱
خطر شوک الکتریکی کمتر است.	هزینه نگهداری دستگاه‌ها کمتر است.	۲
قوس آرام‌تر، و پاشش جرقه کمتر است.	گرما در کار و الکتروود به طور مساوی تقسیم می‌شود.	۳
استفاده از همه نوع الکتروودها امکان‌پذیر است.	راندمان اقتصادی بالاتری دارد.	۵
امکان استفاده از هر دو قطب جریان وجود دارد.	وزش قوس یا انحراف قوس ندارد.	۶
دو سوم گرمای قوس الکتریکی در قطب مثبت متمرکز است.		۷
جوشکاری در وضعیت‌های مختلف راحت‌تر است.		۸

تحقیق کنید



معایب جریان‌های (AC) و (DC) در فرایند جوشکاری را بیابید.

پاسخ:

معایب جریان متناوب

- امکان تغییر قطب وجود ندارد.
- برای جوشکاری بعضی از فلزات مناسب نیست.
- استفاده از همه نوع الکتروود روپوش‌دار میسر نیست.
- پایداری قوس کمتر است.
- در جوشکاری با آمپرهای کمتر، قوس دچار قطع وصل می‌شود.

### معایب جریان مستقیم

در جوشکاری با جریان (DC) گاهی پدیده‌ای به نام وزش قوس یا دمش قوس (Arc Blow) وجود دارد که در جریان (AC) وجود ندارد. وزش قوس یا انحراف قوس یعنی این که قوس الکتریکی به طرفی کشیده شود. این انحراف قوس به دلیل وجود حوزه مغناطیسی است که در اطراف مسیر عبور جریان و عمود بر آن شکل می‌گیرد (شکل ۱). حوزه مغناطیسی عمود بر الکتروود جوشکاری و مسیر عبور جریان از محل اتصال به کابل اتصال تا محل تشکیل قوس شکل می‌گیرد و باعث انحراف قوس می‌شود. انحراف قوس باعث عیوب زیر می‌شود:

- حفره‌های گازی شکل
- ناموزون شدن گرده جوش
- پاشش زیادتر جرقه در انتهای جوش
- زیر برش یا سوختگی جوش
- ظاهر نامناسب جوش
- هزینه خرید، تعمیر و نگهداری نسبت به دستگاه‌های (AC) بالاتر است.

جدول زیر را به کمک هنرآموز کامل کنید.

کار در کلاس



شرح	مؤلفه جریان		ردیف
	انگلیسی	فارسی	
به میزان جریان عبوری از الکتروود گفته می‌شود.	Amper	شدت جریان	۱
میزان اختلاف سطح الکتریکی در مسیر جریان است که تعیین‌کننده میزان عبور الکترون‌ها است و هرچه این اختلاف بیشتر باشد، تخلیه الکتریکی از فاصله دورتری صورت می‌گیرد.	Volt	ولتاژ	۲
حاصل ضرب آمپر در ولتاژ که میزان توان قوس جوشکاری است و عمق و پهنای جوشکاری را تعیین می‌کند.	Watt	توان	۳



شرح و کاربرد	نوع تجهیز		ردیف
	انگلیسی	فارسی	
دستگاهی است که برای کاهش ولتاژ و افزایش آمپر جریان، در فرایند جوشکاری، استفاده می‌شود.	Step-Down Transformer	ترانسفورماتور کاهنده	۱
این دستگاه که نوعی ترانسفورماتور است، برای تولید جریان مستقیم در فرایند جوشکاری کاربرد دارد.	Inverter	دستگاه تولید جریان (DC)	۲
این ابزار برای نگه‌داشتن الکترود در هنگام جوشکاری استفاده می‌شود.	Electrod Holders	انبر الکترود	۳
از این ابزار برای متصل کردن یکی از قطب‌های جریان به قطعه کار استفاده می‌شود.	Earth Clamp	انبر اتصال	۴
برای حفاظت چشم‌ها و صورت در حین جوشکاری استفاده می‌شود.	Welding mask	ماسک جوشکاری	۵
برای حفاظت دست‌ها از سوختگی و برق‌گرفتگی احتمالی استفاده می‌شود.	Welding Glove	دستکش جوشکاری	۶
این قطعه در هنگام جوشکاری ذوب می‌گردد و باعث اتصال قطعات به همدیگر می‌شود.	Electrod	الکترود	۷



پاسخ:

گازها و بخارها:

کلمات گاز و بخار در برخی از اوقات به اشتباه به صورت مترادف به کار می‌روند.

اما گاز به ماده‌ای گفته می‌شود که در حرارت  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  و فشار  $760\text{ mmHg}$  به صورت گاز باشد و بخار به ماده‌ای اطلاق می‌شود که در شرایط مذکور به صورت جامد یا مایع باشد. تمام پروسه‌های جوشکاری گازهای خطرناکی را تولید می‌کنند. بعضی از این گازها مرئی و بعضی از آنها نامرئی هستند. دمای حاصل از شعله و قوس، اشعه فرابنفش حاصل از قوس، گازهایی از قبیل منو اکسیدکربن، دی اکسیدکربن، اکسید نیتروژن و ازن را تولید می‌کنند. سایر گازها و بخارها در اثر استفاده از مواد اولیه نامناسب و یا وجود مواد محلول روی فلزات، تولید می‌شوند. برخی از گازها نیز به عنوان محافظ قوس و سوخت استفاده می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی این گازها عوارض سمی و یا خفه‌کنندگی آنها است. این گازها یا در طول جوشکاری تشکیل می‌شوند و یا عناصر گاز محافظ هستند. گازها در عملیات جوشکاری به دلایل زیر به وجود می‌آیند:

- تجزیه گازهای محافظ یا فلاکس
- فعل و انفعال پرتو فرابنفش با گازهای هوا در دمای بالا
- گاز محافظ

گازهایی که در جریان عملیات جوشکاری تولید می‌شوند، شامل گازهای ازن مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، کلرید هیدروژن، فسژن و برخی دیگر از گازها هستند که در ادامه برخی از آنها معرفی می‌گردند.

(الف) ازن:

 
ازن در نتیجه یونیزاسیون اکسیژن توسط پرتوی فرابنفش حاصل از قوس جوشکاری، طبق فرمول زیر به وجود می‌آید.



ازن گازی است ناپایدار، که رنگ آن متمایل به آبی و بوی آن شبیه بوی یونجه و یا بویی است که در هنگام جرقه الکتریکی در هوای آزاد استشمام می‌شود. ازن به عنوان گاز محرک ریه طبقه‌بندی می‌شود. به دلیل اینکه حلالیت ازن در آب کم است، معمولاً مجاری تنفسی تحتانی را درگیر می‌کند. در افراد سالمی که در معرض تماس با مقادیر نسبتاً کم ازن قرار دارند، تغییرات ناگهانی در آزمون‌های عملکرد ریه آنها ایجاد می‌شود. افراد در معرض تماس حاد با ازن از درد زیر جناغ سینه، سرفه و تنگی نفس شکایت می‌کنند. این گاز حتی در مقادیر کم (کمتر از یک پی پی ام) سرفه، درد پیشانی، تهوع، استفراغ، برونشیت، خستگی و خواب‌آلودگی ایجاد می‌کند. در غلظت‌های بالا این گاز می‌تواند قابلیت تحریک، ادم حاد و حتی مرگ را در پی داشته باشد.

(ب) کربن مونوکسید:

کربن مونوکسید در طی عملیات جوشکاری به دلیل تاثیر پرتو فرابنفش بر کربن دی اکسید موجود در گاز محافظ، مطابق فرمول زیر به وجود می‌آید.



کربن مونوکسید یکی از گازهای خفقان‌آور شیمیایی محسوب می‌شود. این گازها به دلیل داشتن اثر شیمیایی در فرایند تحویل اکسیژن و فرایند متابولیک، تداخل ایجاد می‌کنند و مانع جذب طبیعی اکسیژن توسط بافت‌ها می‌شوند. کربن مونوکسید گازی است بی‌رنگ و بی‌بو، بی‌مزه و بسیار سمی که از هوا سبکتر است. در افراد در معرض مواجهه علائم هشداردهنده‌ای وجود ندارد. نکته دیگر در مورد این گاز این است که علائم مسمومیت آن شبیه سایر بیماری‌هاست؛ یعنی فرد مصدوم از سردرد، تهوع و سرگیجه شکایت دارد. این علائم همانند علائم رایج سرماخوردگی، ناراحتی گوارشی و سایر بیماری‌های شایع است.

میل ترکیب کربن مونوکسید با هموگلوبین ۲۲۰ مرتبه بیشتر از اکسیژن است. ترکیب کربن مونوکسید با هموگلوبین در خون، کمپلکسی به نام کربوکسی هموگلوبین را تشکیل می‌دهد. یکی از تأثیرات مهم تشکیل این کمپلکس، کاهش ظرفیت هموگلوبین در حمل اکسیژن است. در این گونه موارد اندام‌هایی که به اکسیژن بیشتری نیاز دارند (نظیر مغز و قلب) بیشتر صدمه می‌بینند. علائم زودرس، غیراختصاصی است و مربوط به کاهش اکسیژن‌رسانی مغز است. این علائم شامل سردرد، تهوع، بی‌حالی، ضعف، گیجی و اختلال بینایی است. کاهش تیزبینی و تیزهوشی، سردرد، احساس فشار در پیشانی، ضعف و تهوع، تیرگی دید و ضربان شدید قلب از علائم مسمومیت با این گاز است که در صورت معالجه نکردن و غلظت زیاد گاز می‌تواند منجر به مرگ گردد. به دلیل خواص این گاز سمی، فردی که در معرض مسمومیت با آن قرار می‌گیرد، به هیچ عنوان متوجه مسمومیت خود نمی‌شود و به همین دلیل مرگ ناشی از آن را مرگ خاموش می‌نامند.

پ) کربن دی‌اکسید:

کربن دی‌اکسید در اثر تجزیه فلاکس تولید می‌شود. و در گروه گازهای خفقان‌آور ساده طبقه‌بندی می‌شود. گازهای خفقان‌آور ساده، گازهایی هستند که از نظر فیزیولوژیک بی‌اثر هستند و باعث توقف برون‌ده قلبی و یا تغییر عملکرد هموگلوبین نمی‌شوند. اما در غلظت‌های زیاد باعث کاهش غلظت اکسیژن هوای تنفسی می‌شوند و فشار نسبی مورد نیاز برای برقراری اشباع خون از اکسیژن برای تنفس بافت‌ها را کاهش می‌دهند.

کربن دی‌اکسید گازی بی‌رنگ و بی‌بو با مزه نسبتاً ترش است. در صورتی که غلظت تنفسی آن به ۷ تا ۱۰ درصد برسد، در عرض چند دقیقه و در غلظت تنفسی بیش از ۱۰ درصد در کمتر از یک دقیقه، ممکن است سبب از دست رفتن هوشیاری فرد در معرض تماس شود. استنشاق کربن دی‌اکسید، مرکز تنفس را تحریک می‌کند.

ت) اکسیدهای نیتروژن:

اکسیدهای نیتروژن در عملیات جوشکاری در اثر گرم شدن نیتروژن جو (در حضور پرتو فرابنفش) ایجاد می‌گردد. اکسیدهای نیتروژن معمولاً شامل نیتروژن دی‌اکسید ( $\text{NO}_2$ ) و نیتروژن اکسید (NO) هستند. نیتروژن دی‌اکسید، گاز غالب در فیوم



است. که در هوای سرد به رنگ زرد، در درجه حرارت معمولی اتاق، سرخ قهوه‌ای و در موقع گرم شدن، به رنگ شکلاتی است. در غلظت‌های کم (۱۰ تا ۲۰ پی پی ام) باعث سردرد، وزوز کردن گوش‌ها، سرفه، تپش قلب، تنگی نفس، سیانوز، سوزش چشم‌ها، بی‌قراری و بی‌خوابی می‌شود. افرادی که به مدت کوتاه با ۵۰ پی پی ام اکسید نیتروژن مواجهه دارند، در معرض ایجاد مشکلات حاد تنفسی هستند. به دلیل حلالیت نسبتاً کم اکسیدهای نیتروژن در آب، برای دهان و حلق، زیان‌آور نیستند، از این رو افراد ممکن است ندانسته این مواد را به مدت طولانی استنشاق کنند و مجاری تنفسی تحتانی آنها بدون آنکه هیچ‌گونه نشانه‌ای داشته باشد، دچار آسیب شود. اکسیدهای نیتروژن با آب موجود در مجاری تنفسی تحتانی ترکیب می‌شوند و نیتریک اسید تولید می‌کنند. نیترات‌ها و نیتريت‌هایی که از تجزیه اسید نیتریک حاصل می‌شوند، می‌توانند مستقیماً باعث التهاب و تخریب بافت موضعی شوند. افراد در معرض تماس با اکسیدهای نیتروژن ممکن است ظرف ساعت‌ها تا روزها به درجات مختلفی از تنگی نفس، سرفه مداوم همراه با خلط خونی، احساس خفگی و ضعف مفرط دچار شوند، نیتروژن دی‌اکسید در غلظت‌های بالا منجر به ادم ریوی می‌شود.

ث) هیدروژن کلرید و فسژن:

این گازها در اثر واکنش بین پرتو فرابنفش و بخارهای ناشی از هیدروکربن‌های کلرینه حلال‌ها به وجود می‌آیند.

هیدروژن کلرید، اسیدی است بسیار محلول در آب که می‌تواند باعث آسیب مخاط ملتحمه و راه‌های هوایی فوقانی شود. تماس حاد با کلریدهای هیدروژن ممکن است منجر به تحریک غشاهای خاری چشم و راه‌های هوایی فوقانی گردد. در تماس با مقادیر بیش از حد مجاز و تماس‌های شدید با کلرید هیدروژن، علائم تنفسی به صورت سرفه و تنگی نفس ظاهر می‌شود. به طور خلاصه، کلرید هیدروژن محرک راه هوایی فوقانی و مخاط ملتحمه است مواجهه با این مواد ممکن است سبب علائم تحریکی حاد و عملکرد ریوی انسدادی قابل برگشت شود.

فسژن یا کربونیل کلراید گازی است بی‌رنگ، سنگین‌تر از هوا، با محلولیت کم در آب و بوی خاصی که به بوی یونجه و علف تازه چیده‌شده تشبیه شده است. فسژن به دلیل حلالیت کم در آب، فقط به طور خفیف باعث تحریک چشم‌ها و راه‌های هوای فوقانی می‌شود. زمانی که فسژن در ریه‌ها رسوب کند، به طور آهسته به اسید هیدروکلریک و دی‌اکسیدکربن هیدرولیز می‌شود. افراد در معرض تماس، ممکن است تحریک فوری چشم‌ها و گلو را که معمولاً خفیف و خود محدود شونده است، تجربه کنند. به دلیل ایجاد علائم خفیف، تماس با این گاز غالباً ادامه می‌یابد. چندین ساعت بعد از تماس (۸ ساعت) ممکن است تنگی نفس، احساس کوفتگی قفسه سینه و سرفه خشک، ایجاد شود.



تجهیزات ایمنی در برابر گاز و دود موجود در کارگاه را ذکر کنید.

دستگاه تهویه هوا و تخلیه گازهای سمی - در برخی فضاها بسته نیاز به ماسک متصل به لوله اکسیژن - ماسک‌های مخصوص جوشکاری برای جلوگیری از برخورد دود و گاز به صورت جوشکار



خطرات دیگر ناشی از جوشکاری برق را بررسی کنید.

پاسخ:

خطرات فیزیکی:

گروه دیگر از انواع خطرات فعالیت جوشکاری، خ رات ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار است. جوشکاران بعضاً در مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی زیرهستند.

■ صدا

■ پرتوها

■ میدان‌های الکترومغناطیسی

■ سرما یا گرمای شدید

صدا:

در برخی از عملیات جوشکاری، نظیر جوشکاری و برشکاری با پلاسما، صدای زیادی تولید می‌شود (بیش از ۸۵dBA) که از این لحاظ، باید اقدامات لازم به منظور جلوگیری از آسیب به افراد صورت پذیرد. در سایر انواع جوشکاری، صدا معمولاً ناشی از عملیات جانبی نظیر چکش کاری فلز قطعه کار است.

صدای زیاد در محیط کار ممکن است در درازمدت، موجب آسیب به سیستم شنوایی گردد، همچنین مواجهه با صدا عامل ایجاد استرس، فشار خون و بیماری‌های قلبی، ایجاد خستگی، حالت‌های عصبی و بی‌حوصلگی فرد است.

اگر افرادی در یک محیط دارای تراز فشار صدای بالا کار می‌کنند، کارفرما باید از روش‌ها و حدود تماس شغلی (تعیین شده توسط کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور) برای ارزشیابی میزان مواجهه با صدا و تعیین میزان زمان مواجهه مجاز استفاده کند.

اگر تراز فشار صدا به طور متوسط در هشت ساعت به ۸۵ دسی بل می‌رسد، کارفرما باید ضمن تلاش برای حذف یا کاهش تراز فشار صدا در محیط کار، روشی مناسبی را برای فرد جوشکار تهیه و به وی ارائه کند و سالانه او را تحت معاینات دوره‌ای پزشکی قرار دهد.

به منظور اندازه‌گیری میزان مواجهه فرد با صدا، می‌توان از صداسنج‌هایی که تراز فشار صوت را در شبکه (A) اندازه‌گیری می‌نمایند، استفاده کرد. علاوه بر اندازه‌گیری تراز فشار صوت، باید اطلاعاتی را در مورد نحوه مواجهه و مدت زمان مواجهه فرد به‌دست آورد و سپس نسبت به ارزشیابی و تعیین مجاز یا غیرمجاز بودن مواجهه فرد اقدام کرد.

ضمناً از دزیمترها نیز می‌توان برای اندازه‌گیری میزان مواجهه فرد با صدا استفاده کرد. دزیمتری قابل اعتمادترین روش برای اندازه‌گیری مواجهه کارگر با صدا است، زیرا در تمام طول شیفت کاری دزیمتر متصل‌شده به کارگر، مقدار مواجهه واقعی را اندازه‌گیری می‌کند و در پایان شیفت، دز دریافتی واقعی صدا را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که قبل از اندازه‌گیری صدا باید از کالیبر بودن صداسنج، اطمینان حاصل نمود. استاندارد کشور ایران که تمامی کارفرمایان ملزم به رعایت آن هستند، توسط کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای کشور مقدار ۸۵ دسی بل برای ۸ ساعت کار تعیین شده است.

برای کنترل صدا در محیط کار، امروزه روش‌های پیچیده‌ای ابداع شده و استفاد می‌شود. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

- بهره‌گیری از کنترل‌های مدیریتی نظیر دور کردن جوشکاران از نواحی دارای صدای غیرمجاز به منظور کاهش تراز فشار صدای دریافتی
- بهره‌گیری از کنترل‌های مهندسی مثل جایگزینی عملیات دارای صدای بالا، با تجهیزات و عملیات کم‌صدا
- کاهش ارتعاش سطوح مرتعش
- استفاده از مواد جاذب صدا در محیط کار
- استفاد از حصارهای صوتی
- استفاده از سپرها یا موانع صوتی
- استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند روش‌های ایمنی روگوشی و توگوشی.

پرتوها:

پرتوهایی که در عملیات جوشکاری وجود دارند، شامل دو نوع ماوراء بنفش و مادون قرمز هستند. پرتو ماوراء بنفش بیشتر در جوشکاری قوس الکتریکی به وجود می‌آید. در حالی که پرتوهای مادون قرمز بیشتر در جوشکاری با اکسی سوخت به وجود می‌آید. پرتوهای ماوراء بنفش و مادون قرمز بیشتر از پرتوهای الکترومغناطیسی هستند. که انرژی آنها برای یونیزاسیون ماده کافی نیست، لذا به این پرتوها، پرتوهای غیریونساز می‌گویند.

الف) پرتو ماوراء بنفش (UV):

پرتو ماوراء بنفش شامل پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج ۱۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر می‌شو و دارای طول موج کوتاه‌تری (فرکانس بیشتر) نسبت به نور مرئی، و طول موج بلندتر (فرکانس کمتر) نسبت به پرتوهای (X) است. پرتو ماوراء بنفش

بر حسب طول موج، به سه بخش (UV-A)، (UV-B) و (UV-C) تقسیم می‌شود. پرتوی فرابنفش دارای تأثیرات حاد و مزمن به شرح زیر است:  
تأثیرات حاد:

الف) آفتاب‌سوختگی:

اصطلاح پزشکی آفتاب‌سوختگی، اریتما است. در این عارضه، پوست قرمز می‌شود و در موارد شدید تاول می‌زند و پوسته‌پوسته می‌شود. از سه باند موجود در پرتو ماوراء بنفش، باند (UV-B) مؤثرترین بخش ایجادکننده آفتاب‌سوختگی است. پوست برای حفاظت خود در برابر پرتوهای ماوراء بنفش، حالت برنزه پیدا می‌کند؛ بدین صورت که تولید رنگدانه‌های پوست، افزایش می‌یابد و پوست تیره‌تر می‌شود. مواجهه رولانیتیر با پرتوهای ماوراء بنفش منجر به رخی شدن لایه خارجی پوست می‌شود. به دلیل کمتر بودن میزان رنگدانه‌ها در افراد دارای پوست، مو و چشم‌های روشن، این افراد به پرتو ماوراء بنفش حساس‌تر هستند.

ب) برق‌زدگی چشم:

به این عارضه برف‌کوری نیز می‌گویند و اصطلاح پزشکی آن فتوکراتوکنژونکتیویت (التهاب ملتحمه چشم) است. این عارضه سوزش دردناک قرنیه و ملتحمه (غشاء وصل‌کننده کره چشم به پلک داخلی) را به همراه دارد. در این عارضه فرد احساس می‌کند در چشمش چیزی مانند شن وجود دارد و چشم وی به نور حساس می‌شود.

میزان

حساسیت چشم به پرتو ماوراء بنفش از پوست بیش‌تر است، زیرا چشم فاقد لایه خارجی شاخی و رنگدانه‌های حفاظتی است.

علائم معمول حدود ۶-۴ ساعت پس از مواجهه بروز می‌کند و ۲۴ ساعت پس از مواجهه فروکش می‌کند و در صورتی که مواجهه شدیدی رخ نداده باشد، آسیب دائمی به چشم وارد نمی‌شود.

تأثیرات مزمن:

از تأثیرات مزمن پرتو ماوراء بنفش می‌توان به پیری زودرس و سرطان پوست اشاره کرد. بیشترین میزان پرتوهای ماوراء بنفش در جوشکاری با قوس پلاسما، جوشکاری با قوس فلزی گازی و جوشکاری با قوس فلزی با گاز محافظ است و کمترین میزان پرتوهای ماوراء بنفش در جوشکاری با قوس تنگستن ایجاد می‌شود. در مکانی که جوشکاری قوس الکتریکی به‌طور منظم در نزدیکی دیوارهای رنگ‌شده انجام می‌شود، دیوارها باید با یک پرداخت و صیقل‌کاری نهایی که انعکاس کمی برای تابش ماوراء بنفش دارند، رنگ‌آمیزی شوند. ماده پرداخت‌کننده باید حاوی رنگدانه‌های معینی مثل دی‌اکسید تیتانی یا اکسید روی باشد. این رنگدانه‌ها انعکاس کمی برای تابش ماوراء بنفش دارند. رنگدانه‌های رنگی اگر انعکاس را افزایش ندهند، می‌توانند به کار بروند. رنگدانه‌های پودری یا رنگدانه‌های با پایه ذرات فلزی توصیه نمی‌شوند، زیرا این نوع رنگدانه‌ها تابش ماوراء بنفش را منعکس می‌کنند.

ب) پرتو مادون قرمز: (IR)

پرتو مادون قرمز بیشتر در جوشکاری با گاز ایجاد می‌شود. پرتوهای مادون قرمز دارای تأثیرات ملایم‌تری نسبت به پرتوهای ماوراء بنفش است و عوارض آنها نیز کمتر است.

اثرات پرتو مادون قرمز:

مهم‌ترین اثر پرتو مادون قرمز، افزایش دمای بافت‌های بدن، پس از جذب پرتو است. پرتو مادون قرمز به‌طور عمده توسط پوست و چشم جذب می‌شود. اثر این پرتو روی عدسی چشم، باعث ایجاد بیماری آب مروارید (کاتاراکت) می‌گردد که آب مروارید شیشه‌سازان نیز نامیده می‌شود، ولی در حال حاضر این عارضه در کارگران ذوب فلزات و کارگران کوره‌ها نیز مشاهده می‌شود. علت ایجاد آب مروارید، تأثیرات گرمایی حاصل از این پرتو است و چون عدسی چشم فاقد عروق خونی است، به همین دلیل نمی‌تواند گرمای جذب‌شده را دفع کند؛ در نتیجه به تدریج آسیب می‌بیند. دورهٔ نهفته این عارضه در حدود ۲۰-۱۵ سال تعیین شده است. تابش پرتو به میزان زیاد روی چشم، سبب سوختگی شبکیه می‌شود.

- حفاظت در برابر پرتو ماوراء بنفش:

اقدامات کنترلی زیر در صورت اثربخشی می‌تواند برای جلوگیری از مواجهه بیش از حد کارگران با پرتو ماوراء بنفش مفید باشد:

- آموزش: جوشکاران را باید در مورد ماهیت پرتو ماوراء بنفش، خطرهای آن و نحوهٔ حفاظت از خود در برابر آن آموزش داد.

- محصورسازی: پرتو ماوراء بنفش باید تا آنجایی که امکان دارد در منطقه محصور شده‌ای محدود یا حفظ شود. پرتو ماوراء بنفش را به آسانی می‌توان توسط مواد مات نظیر مقوا یا چوب محصور نمود و از انتشار آن جلوگیری کرد. مواد شفاف نظیر شیشه، پی وی سی، فلکسی گلاس‌ها و پلاستیک‌های شفاف با درجات مختلفی جلوی عبور پرتو ماوراء بنفش را می‌گیرند. معمولاً پلاستیک‌های کربناته، حفاظت کافی در برابر پرتو ماوراء بنفش را فراهم می‌سازند. برخی از انواع شیشه‌های شفاف (شامل برخی از انواع شیشه‌های پنجره و شیشه‌های عینک) مقادیر قابل توجهی از پرتو ماوراء بنفش (باند A) را عبور می‌دهند؛ بنابراین با ایجاد مانع مناسب، به خصوص در محل جوشکاری باید افراد دیگر را از پرتوها محافظت کرد. برای این کار می‌توان از پرده‌ای از جنس پلی وینیل کلراید (که به پاراون معروف است) استفاده کرد. به دلیل اینکه رنگ پرده اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین رنگ پرده نباید بازتاب‌دهندهٔ پرتو باشد و مناسب‌ترین رنگ، رنگی است که در آن از اکسید روی و اکسید تیتانیوم استفاده شده باشد. ماده حفاظتی دیگر برای محصورسازی، شیشه‌هایی است که طول موج خطرناک پرتو را جذب می‌کند.

- محدودیت مواجهه کارگر: مواجهه کارگر با پرتو ماوراء بنفش باید محدود گردد و سایر کارگران نیز در فاصلهٔ دورتری نسبت به محل جوشکاری قرار گیرند.

قانون عکس مجذور فاصله در مورد پرتو ماوراء بنفش نیز صادق است؛ به نحوی که شدت پرتو با عکس مجذور فاصله از منبع کاهش می‌یابد. - استفاده از وسایل حفاظت فردی: کارگر باید از وسایل حفاظت فردی مناسب، مانند نقاب صورت (ماسک جوشکاری)، عینک مخصوص، دستکش جوشکاری و پی‌بند چرمی در هنگام جوشکاری استفاده کند. معمولاً استفاده از لباس فلانل بر نوع چرمی آن برتری دارد.

گرما:

گرمای شدید و جرقه‌های ناشی از جوشکاری ممکن است باعث سوختگی بخش‌هایی از بدن کارگر در حین جوشکاری شود. جراحات چشمی نیز از تماس با خاکستر داغ، تراشه فلزات، جرقه‌ها و الکترودهای داغ حاصل می‌شود. به علاوه، تماس طولانی‌مدت با گرما منجر به استرس حرارتی در فرد خواهد گردید.

جوشکاران باید از علائم گرم‌زدگی همچون خستگی، سرگیجه، کم‌اشتهایی، تهوع، درد ناحیه شکمی و بی‌حوصلگی آگاهی داشته باشند. تهویه، جداسازی و ایجاد فاصله مناسب با منبع حرارتی، رعایت فواصل استراحت و نوشیدن مایعات مناسب می‌تواند افراد را در برابر خطرات مرتبط با گرما محافظت کند.

خطرات ارگونومیکی:

بسیاری از آسیب‌ها و جراحات جوشکاران در نتیجه کشیدگی، دررفتگی، و یا تغییر شکل عضلات آنها است. جوشکاران اغلب مجبورند که:

■ وسایل و تجهیزات سنگین را بردارند یا حرکت دهند.

■ به مدت طولانی در موقعیت نامناسب کار کنند.

■ ابزار سنگین جوشکاری را به مدت طولانی در دست نگهدارند.

جوشکاری شغلی است که می‌تواند باعث کار در وضعیت‌های بدنی نامطلوب و حمل تجهیزات سنگین گردد. در حین جوشکاری معمولاً فشار زیادی روی بازو و شانه فرد وارد می‌گردد.

از جمله عوامل مستعدکننده عوارض اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار (WMSDs) در عملیات جوشکاری وضعیت‌های بدنی نامطلوب به خصوص در قسمت میچ دست و کمر، بلند کردن تجهیزات سنگین، انجام فعالیت استاتیک، یکنواختی کار و غیره است.

مهم‌ترین پیامدهای ناشی از نامناسب بودن وضعیت کاری را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:

■ کاهش بهره‌وری و کیفیت

■ غیبت از کار به دلیل صدمه یا بیماری

■ هزینه‌های مربوط به درمان و جایگزینی جوشکاران

خطرات اسکلتی-عضلانی رایج در عملیات جوشکاری:

در بین جوشکاران شکایت از بیماری های اسکلتی-عضلانی نظیر صدمات در ناحیه فوقانی پشت، درد شانه، کاهش قدرت ماهیچه‌ها، درد مچ، سفید شدن انگشتان و بیماری ناحیه زانو بیشتر دیده شده است. وضعیت فرد هنگام کار کردن (مخصوصاً هنگام قرار گرفتن قطعه در بالای سر، وجود ارتعاش در حین کار و حمل بارهای سنگین) در بروز اختلالات و بیماری‌های فوق مؤثر است.

روش‌های مناسب برای ارتقای ارگونومی در جوشکاری:

برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از حمل اشیای سنگین در حین عملیات جوشکاری می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

- استفاده از تجهیزات جوشکاری سبک‌تر و راحت‌تر برای حمل؛
- استفاده از کابل‌های سبک‌تر با قابلیت انعطاف بیشتر (سختی کمتر)؛
- استفاده از وسایل نگهدارنده کابل (بالانسرها)؛
- استفاده از جرثقیل‌های سقفی؛
- استفاده از میزهای بالابر و دارای قابلیت چرخش (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع) برای حذف و یا کاهش عوارض ارگونومیک ناشی از وضعیت‌های بدنی نامناسب در حین عملیات جوشکاری می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:
- قرار دادن قطعه کار در ارتفاع کمر در صورت امکان؛
- استفاده از میزهای بالابر (میز با قابلیت تنظیم ارتفاع)؛
- استفاده از تفنگ‌های جوشکاری دارای قابلیت حرکت و طراحی شده به صورتی که با هر دو دست بتوان با آن کار کرد؛
- استفاده از میزکاری و حفظ وضعیت بدنی ایمن‌تر به منظور کاهش خم شدن کمر در حین انجام جوشکاری روی زمین؛
- به منظور طراحی مناسب صندلی و میز کار جوشکاری می‌توان از راهنمای ارائه شده در شکل زیر استفاده کرد.



## واحد یادگیری ۲: ایجاد قوس الکتریکی و گرده جوش

زمان آموزش	جمع: ۲۰ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

- شایستگی‌های فنی:
  - ۱- انواع الکترودها را بشناسد و کاربرد آنها را بداند.
  - ۲- روش‌های ایجاد قوس الکتریکی را فرا گیرد و انجام دهد.
  - ۳- بتواند یک خال جوش را ایجاد کند.
  - ۴- نکات ایمنی را در قبل و حین جوشکاری رعایت کند.
- شایستگی‌های غیر فنی:
  - ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط‌زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
  - ۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.



## دانش‌افزایی

### شناسایی الکترودها

هنگام انتخاب الکترودها، اولین اصل گزینش، مطلع شدن از مشخصات فلز جوش است؛ به نحوی که اطمینان حاصل شود که کیفیت فلز جوش الکترودها انتخابی مشابه و یا بهتر از فلز پایه‌است. حالت جوش و نیز نوع اتصال آن از سایر عوامل مؤثر در انتخاب الکترودها است.

اطلاعات کلی درباره تأثیر نوع روکش الکترودها بر خواص، سرعت و کیفیت فلز جوش

### الکترودهای روتیلی:

تقریباً دارای صد درصد جایگزینی است. به سهولت قابل استفاده است و برای جوش‌هایی با اتصالات کوتاه، فولادهای نرم، جوش‌های نوار مانند، ورق‌های فولادی و هم چنین اتصال شکاف‌های عمیق مناسب است. جوش حاصل از این الکترودها کامل میزان آنها بسیار کم و سرعت جوشکاری نیز مناسب است. برای جوشکاری فولادهایی با میزان استحکام کششی بیش از ۴۴۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع معمولاً الکترودهای روتیلی بدون آلیاژ توصیه نمی‌شود. الکترودهای روتیلی در مقابل رطوبت غالباً بدون واکنش هستند.

### الکترودهای روتیلی با درصد روتیل زیاد:

این نوع الکترودها معمولاً دارای سرعت جوشکاری زیاد هستند و نرخ رسوب‌گذاری را تا حدود ۱۴۰ گرم در دقیقه افزایش می‌دهند. این الکترودها به سهولت قابل استفاده است و سرپاره آن به راحتی جدا می‌گردد. شکل و حالت جوش شکیل و مناسب برای جوش‌های عمودی و افقی است. فلز جوش این الکترودها چنان استحکام کششی بالایی دارد که حتی می‌توان گفت بیش از فلز جوش الکترودهای قلیایی بدون آلیاژ است، اما در برابر ترک و کشیدگی استحکام کمتری نسبت به آنها دارد. صافی و مسطح بودن جوش و جذب پیوسته آن به فلز پایه باعث یکپارچگی کامل اتصالات می‌شود. کیفیت جوش این نوع الکترودها حداقل معادل کیفیت الکترودهای قلیایی است که به ماشین‌کاری نیاز ندارد. الکترودهای روتیلی بدون آلیاژ از لحاظ میزان دوام و گذشته از کارایی‌های آن برای جوشکاری فولادهای نرمی که استحکام کششی آنها تا حدود ۴۴۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع است، توصیه می‌گردد. این الکترودها از نظر استحکام کششی می‌توانند برای جوشکاری فولادهایی که استحکام کمی بیشتر از ۴۴۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع را نیز دارند، به کار روند، اما به عنوان یک قانون کلی، فقط الکترودهایی که حاوی هیدروژن پایین از قبیل الکترودهای قلیایی یا سیلکون قلیایی هستند، باید برای جوشکاری فولادهایی با استحکام بالاتر از ۴۴۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع استفاده شوند.

## الکترودهای اسیدی:

الکترودهای اسیدی بدون پودر آهن در پوشاندن سطح جوش راحت تر از الکترودهای قلیایی عمل می کنند ولی نسبت به الکترودهای روتیلی دشارتر هستند. سرعت جوشکاری در این الکترودها متوسط و سطح خارجی جوش حالت صاف و براق دارد. سرباره آن درشت است و به سهولت زدوده می شود. این الکترودها در مقایسه با الکترودهای روتیلی مقاومت کمتر و کشش پذیری بیشتری دارند، ولی دارای کشیدگی و استحکام تماس بیشتری هستند. الکترودهای اسیدی که قبلاً بازار را قبضه کرده بودند، به تدریج جای خود را به الکترودهای روتیلی و قلیایی دادند که اولی برای جوشکاری سطوح مسطح و دومی برای سایر حالات جوشکاری به کار می روند. الکترودهای اسیدی بدون آلیاژ برای جوشکاری فولادهایی مناسب است که استحکام کشش تا حدود ۴۴۰ نیوتن بر میلی متر مربع را دارند.

## الکترودهای اسیدی با کارایی بالا:

این نوع الکترودها سرعت جوشکاری فوق العاده زیادی نسبت به الکترودهای معمولی دارد. به نحوی که با این الکترودها می توان حداکثر تا ۱۲۰ گرم در دقیقه فلز جوش ایجاد کرد. سطح جوش این الکترودها هموار و براق و سربار آن درشت است و به سهولت قابل زدودن است. این نوع الکترودها برای اتصالات کنگره ای و جوش های فیلت مانند در حالت افقی بسیار مناسب است. استقامت فلز جوش این نوع الکترودها مانند استحکام الکترودهای اسیدی معمولی است؛ و لذا کاربرد آنها نیز مشابه است.

## الکترودهای قلیایی بدون آلیاژ:

این الکترودها در سطوح مسطح سرعت جوشکاری متوسطی دارند، ولی در حالت عمودی رو به بالا نسبت به سایر الکترودها دارای سرعت بیشتری هستند. از این جهت الکترودهای قلیایی می توانند در حالت عمودی نسبت به دیگر الکترودها از شدت جریان بیشتری استفاده کنند. علاوه بر این، میزان جایگزینی فلز جوش این الکترودها به ازای هر الکتروده نیز بیشتر از سایر انواع الکترودهاست. علی رغم این که معمولاً سرباره الکترودهای قلیایی همانند الکترودهای اسیدی و روتیلی به راحتی قابل زدودن نیست، ولی باز هم می توان آن را در دسته الکترودهایی با سرباره آسان زدا قرار داد. سرباره الکترودهای قلیایی در مقایسه با الکترودهای روتیلی یا اسیدی نقطه ذوب پایین تری دارند؛ لذا هنگام استفاده از الکترودهای قلیایی احتمال نفوذ سرباره در فلز جوش کمتر است؛ حتی اگر ذرات بین دو جوش در یک جوشکاری طولانی کاملاً زدوده نشده باشد. فلز جوش الکترودهای قلیایی حاوی هیدروژن ناچیزی است و در درجه حرارت پایین هم معمولاً از استحکام بالایی برخوردار است. احتمال ترک سرد یا گرم در فلز جوش الکترودهای قلیایی در مقایسه با سایر الکترودها بسیار کمتر است. از این لحاظ، برتری این نوع الکترودها هنگام جوشکاری فولادهایی با آلیاژ منگنزدار از قبیل دیگ های بخار فولادی و

ورقه‌های بدنه کشتی که استحکام کشش ۴۹۰ تا ۵۳۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع و فشار تسلیم ۲۹۰ تا ۳۹۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع را دارند، نمایان می‌شود. هرچه فولاد سخت‌تر باشد، استفاده از الکترودهای قلیایی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند و البته نباید فراموش کرد که کاهش رطوبت روکش در این الکترودها الزامی است.



شکل ۱

### الکترودهای سیلکون - قلیایی با قابلیت بالا:

این نوع الکترودها بیش‌ترین سرعت جوشکاری را دارند و ترجیحاً در سطوح مسطح جوشکاری می‌شوند. این نوع الکترودها همانند الکترودهای قلیایی بدون آلیاژ به کار می‌روند.

### الکترودهای روتیلی - قلیایی با قابلیت بالا:

این نوع الکترودها تلفیقی از مزیت‌های الکترودهای روتیلی و قلیایی را فراهم می‌کنند؛ لذا بهترین نوع الکترودها برای جوش‌های فیلت‌مانند افقی و عمودی در فولادهای با استحکام بالا هستند که معمولاً این امکان با جوشکاری الکترودهای روتیلی فراهم نمی‌گردد.

### الکترودهای سلولزی:

این نوع از الکترودها برای تمام حالات جوشکاری مخصوصاً جوشکاری عمودی و بالای سر که خواص مکانیکی فلز جوش از بیشترین درجه اهمیت برخوردار است و شرایط رادیوگرافی باید کاملاً بر فلز جوش حاکم باشد، مناسب و به راحتی قابل استفاده است. ضخامت الکترودها انتخابی در جوشکاری عمودی و بالای سر در مقایسه با الکترودهایی با سایر پوشش‌ها مستلزم استفاده از یک سایز بالاتر است. فولاد نرم را بدون گرمایش و حرارت‌دهی اولیه جوش می‌دهند، ولی پیشنهاد می‌شود فولادهای با استحکام بالا با حرارت‌دهی اولیه همچنین ایجاد گرمایش در طول جوشکاری انجام گردد؛ همچنان که برای جوشکاری با الکترودهای با هیدروژن کم عمل می‌شود.

### طبقه‌بندی الکترودها بر حسب استاندارد (AWS.A 5.1)

انجمن جوشکاری آمریکا (AWS) با طبقه‌بندی انواع الکترودهای جوشکاری، تسهیلات خاصی را به منظور کاربرد و نحوه استفاده بهینه از آنها در اختیار جوشکاران قرار می‌دهد. با این پیش‌زمینه، به این سیستم و طریقه استفاده مطلوب از آن می‌پردازیم. پیشوند E نمایانگر الکتروود جوشکاری است. دو رقم اول از چهار رقم و سه رقم اول از پنج رقم نشانگر استحکام کششی است. به عنوان مثال E- 6010 یعنی استحکام کششی شصت هزار پوند بر اینچ مربع و E- 10018 هم یعنی استحکام کششی فلز جوش صد هزار پوند بر اینچ مربع است. از رقم بعدی تا آخرین رقم هم نمایانگر حالت جوشکاری است. رقم ۱ نشانگر انجام جوشکاری در تمامی حالات است. رقم ۲ صرفاً برای سطوح مسطح افقی، و رقم ۳ نشان‌دهنده کاربرد در سطوح مسطح افقی و عمودی و رو به پایین است. دو رقم آخر، با هم یعنی نوع پوشش و قطبیت یا جریانی که باید با آن جوشکاری کرد.

جدول ۲

نوع پوشش و شدت جریان	حالات	استحکام کشش	الکتروود
10	1	60	E

جدول ۳

رقم	نوع پوشش	جریان جوشکاری
10	سلولز و سدیم بالا	مستقیم
11	پتاسیم و سلولز بالا	مستقیم یا متناوب
12	تیتانیوم و سدیم بالا	مستقیم یا متناوب
13	تیتانیوم و پتاسیم بالا	مستقیم یا متناوب
14	تیتانیوم و پودر آهن	مستقیم یا متناوب
15	سدیم و هیدروژن پایین	مستقیم
16	پتاسیم و هیدروژن پایین	مستقیم یا متناوب
27	پودر آهن و اکسید آهن	مستقیم یا متناوب
18	هیدروژن پایین و پودر آهن	مستقیم یا متناوب
20	اکسید آهن بالا	مستقیم یا متناوب
22	اکسید آهن بالا	مستقیم یا متناوب
24	تیتانیوم و پودر آهن	مستقیم یا متناوب
28	پودر آهن و پتاسیم هیدروژن پایین	مستقیم یا متناوب

یک جوشکار برای هر کار جوشکاری الکتروود خاص استفاده می‌کند و دستگاه جوش مستقیم (DC) قوس صاف و جوش مناسب‌تری ایجاد می‌کند. برخی از الکتروودها فقط با دستگاه برق مستقیم کار می‌کنند، ولی الکتروودهای جوشکاری با برق متناوب قابلیت کاربرد با دستگاه جوش مستقیم را هم دارند. در این جا متداول‌ترین الکتروودها و نحوه کاربرد آنها ارائه می‌شود.

### متداول‌ترین الکتروودها:

#### الف) E- 6010

فقط با جریان جوش مستقیم کار می‌کند و مختص جوشکاری لوله است. نفوذ قوس جوش در این نوع الکتروود بیشتر از همه الکتروودهاست. بهترین الکتروود برای نفوذ در زنگ‌زدگی، چربی، رنگ و کثیفی است. در تمام حالات قابل جوشکاری است، به طوری که جوشکاران مبتدی معمولاً کار با آن را دشوار می‌دانند، ولی بسیار مورد علاقه جوشکاران خطوط لوله در سراسر دنیا است.

#### ب) E- 6011

این الکتروود برای تمام حالات جوشکاری به کار می‌رود. جوش آن با برق متناوب است و ویژه زنگ‌زدگی، چربی و فلزات کهنه است. هنگام دسترسی نداشتن به برق مستقیم، اولین انتخاب برای امور تعمیر و نگهداری است و دارای قوس جوش عمیق و نافذ است.

#### پ) E- 6013

در تمام حالات قابل جوشکاری است. برق آن متناوب است و در جوش‌های تمیز و کم‌پاشش و ورق‌های فلزی نو و تازه کاربرد دارد. قوس مسطح آن، پاشش کم و نفوذی متوسط دارد و سربار آسان‌زدا است.

#### ت) E- 7018

الکتروودی است با قابلیت جوشکاری در تمام حالات. با برق مستقیم کار می‌کند و هیدروژن آن کم است؛ به ویژه وقتی کیفیت جوش مطرح باشد و فلز مورد جوشکاری، سخت جوش باشد، استفاده می‌شود. دارای قابلیت جوش منظم و نیز مقاومت به ضربه مناسب در دمای زیر صفر درجه است.

#### ث) E- 7024

این الکتروود معمولاً مختص درز جوش‌های بزرگ است و با برق متناوب کار می‌کند در ورقه‌هایی با ضخامت بیشتر از ۶ میلی‌متر مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی بیشتر برای ورقه‌هایی با ضخامت ۱۲ میلی‌متر به بالا است.

روش‌های ایجاد قوس الکتریکی چیست؟

تحقیق کنید



پاسخ:

برای ایجاد قوس از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

- تماس دو قطب جریان به هم
- با استفاده از ولتاژ و فرکانس بالا
- با استفاده از واسطه بین الکتروود و کار
- در روش تماسی مانند جوشکاری با الکتروود روپوش‌دار، ابتدا الکتروود را به کار تماس می‌دهیم و به آرامی تا فاصله چند میلی‌متری کار دور می‌کنیم یا مانند نوک زدن پرندگان با الکتروود به کار ضربه می‌زنیم و جدا می‌کنیم تا قوس شکل بگیرد. در این روش ولتاژ مدار حدود ۸۰ تا ۹۰ ولت است و در اثر شروع قوس و یونیزه شدن گازهای بین دو قطب به نصف یا کمتر هم خواهد رسید.

#### بحث کلاسی



عیوبی که در اثر انحراف قوس الکتریکی در جوشکاری ایجاد می‌شود، چیست؟

پاسخ:

انحراف قوس باعث عیوب زیر می‌شود:

- حفره‌های گازی شکل
- ناموزون شدن گرده جوش
- پاشش زیادتر جرقه در انتهای جوش
- زیر برش یا سوختگی جوش

#### تحقیق کنید



روش‌های دیگر جلوگیری از ایجاد وزش قوس چیست؟

پاسخ:

راه‌های جلوگیری از وزش قوس

- انجام جوشکاری به طرف قسمتی که قبلاً جوشکاری شده (تغییر جهت جوشکاری)
- قرار دادن قطعه کار در وسط حلقه‌ای که توسط کابل انبر یا کابل اتصال درست کرده‌ایم؛ یعنی این که در صورت امکان کابل اتصال به دور قطعه کار پیچیده شود (به منظور ایجاد حوزه مغناطیسی جدید و خنثی کردن اثر وزش قوس).
- تغییر جریان از (DC) به (AC)



### واحد یادگیری ۳: جوشکاری انواع اتصالات

زمان آموزش	جمع: ۵۰ ساعت
------------	--------------

#### اهداف جزئی واحد یادگیری:

##### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- انواع اتصالات جوشکاری را بشناسد.
- ۲- علائم و نشانه‌های انواع اتصالات جوشکاری را بشناسد.
- ۳- بتواند گرده جوش ایجاد کند.
- ۴- جوشکاری به صورت سپری و شیاری را انجام دهد.
- ۵- نکات ایمنی را در حین جوشکاری رعایت کند.

##### - شایستگی‌های غیرفنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط‌زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

### جوشکاری انواع اتصالات

نقش اتصالات جوش انتقال تنش و تقسیم آن بین اعضای سازه جوش داده شده (weldment) است و نیروها و بارهای وارد شده به سازه را به قسمت‌های مختلف جوش منتقل می‌کند. تنش‌ها به سطح مقطع جوش وارد می‌گردد، لذا باید مقادیر آن با استفاده از محاسبات و تجربه کاری برآورده گردد. نوع بار و سرویس‌دهی سازه‌ها از عواملی است که در طراحی اتصالات جوش باید در نظر گرفته شود.

### فرایندهای متداول جوشکاری

به دلیل استفاده گسترده از روش (SMAW) در ایران بحث ما درباره این روش است.

انواع جوش:

(الف) جوش شیاری (Groove)

(ب) جوش گوشه (Fillet)

(پ) جوش کام (Slot)

(ت) جوش انگشتانه (Pluge)

جوش گوشه متداول‌ترین نوع جوش در سازه فولادی است. بعد از آن جوش شیاری قرار دارد و جوش انگشتانه و کام به موارد مخصوصی که در آن مقاومت جوش انجام شده در لبه‌ها به حد کافی نباشد، محدود می‌شود.

**جوش شیاری:** جوشی است که در درز بین دو قطعه رسوب می‌کند و در دو نوع با نفوذ کامل و با نفوذ نسبی اجرا می‌شود.

**جوش گوشه:** جوشی است که بر وجوه جانبی دو قطعه مجاور هم رسوب می‌کند.

**جوش کام:** جوشی است که درون یک شکاف به صورت توپیر داده می‌شود.

**جوش انگشتانه:** جوشی است که درون یک سوراخ به صورت توپیر داده می‌شود.

انواع اتصال جوشی:

(الف) اتصال لب به لب

(ب) اتصال پوششی (روی هم)

(پ) اتصال سپری

(ت) اتصال گونیا

(ث) اتصال پیشانی

### جزئیات جوش شیاری با نفوذ کامل:

این جوش عمدتاً برای متصل ساختن قطعات ورقی است که در یک سطح و یک امتداد قرار گرفته‌اند. این جوش باید از مقاومتی هم‌اندازه با مقاومت قطعات



متصل شونده برخوردار باشد. در این خصوص باید به امتزاج کامل ریشه جوش توجه خاص داشت. برای رسیدن به این هدف دو روش زیر را در پیش داریم:

**الف)** استفاده از پشت‌بند و انجام عبور ریشه به نحوی که پشت‌بند در عبور ریشه با فلز جوش و فلز پایه ممزوج شود. مشخصات تسمه پشت‌بند باید در حد فلز پایه باشد. این تسمه‌ها پس از جوشکاری در جای خود می‌مانند و جزئی از اتصال می‌شوند. برای تثبیت این تسمه‌ها قبل از جوشکاری از خال جوش‌های متناوب استفاده می‌شود که در هر دو طرف تسمه به صورت چپ و راست داده می‌شوند تا تنش‌های اضافی ایجاد نکنند. در ضمن این خال جوش‌ها نباید درست در مقابل یکدیگر قرار گیرند. تسمه‌های پشت‌بند باید کاملاً به زیر ورق بچسبند؛ وگرنه باعث به وجود آمدن تفاله جوشکاری در ناحیه ریشه جوش می‌شوند. ضمناً وقتی از تسمه پشت‌بند استفاده می‌شود، دیگر نباید ضخامت ریشه را در نظر گرفت.

**ب)** انجام جوش پشت. بدین نحو که پس از پر شدن شیار با جوش از یک طرف، ریشه از سمت پشت کار سنگ می‌خورد و یک عبور جوش انجام می‌شود.



- ۱- وقتی که جوشکاری از یک طرف باشد و فاصله لبه‌ها نیز زیاد باشد، از تسمه‌های پشت‌بند استفاده می‌شود. این تسمه‌ها پس از عملیات جوشکاری در جای خود باقی می‌مانند و جزئی از اتصال می‌شوند.
- ۲- تسمه‌های فاصله‌دهنده اغلب در درزهای جناغی دورو (X) استفاده می‌شوند؛ در این حالت قبل از جوشکاری طرف دوم، سنگ زدن ریشه نیاز است.
- ۳- وقتی لبه درز در محل ریشه تیز باشد، برای سوختن و ریزش خیلی مستعد است؛ مخصوصاً اگر فاصله لبه زیاد باشد، برای همین برای ریشه ضخامت در نظر می‌گیرند.



## واحد یادگیری ۴: جوشکاری با گازهای محافظ (Gas Metal Arc Welding) GMAW

زمان آموزش	جمع: ۱۰ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

- شایستگی‌های فنی:

۱- با جوشکاری تیگ آشنا شود.

۲- با جوشکاری میگ آشنا شود.

۳- ابزار و تجهیزات جوش تیگ و میگ را بشناسد.

- شایستگی‌های غی فنی:

۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط‌زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.

۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد بگیرد.

## دانش‌افزایی

### جوشکاری با گازهای محافظ (GMAW)

وسایلی که در فرایند جوشکاری (GMAW) استفاده می‌شوند، عبارتند از:  
منبع نیرو (تأمین‌کننده انرژی برای ذوب الکتروود)  
دستگاه تغذیه سیم جوش  
کابل جوشکاری  
مشعل جوشکاری (انبر جوشکاری)  
قسمت تأمین‌کننده گاز محافظ

### جوشکاری تیگ

#### انواع الکتروودها در (TIG):

- ۱- الکتروود تنگستن خالص (سبزرنگ) برای جوش آلومینیوم استفاده می‌شود و حین جوشکاری پتیت می‌کند
  - ۲- الکتروود تنگستن توریم‌دار که دو نوع است: الف) ۱٪ توریم‌دار که قرمز رنگ است؛ ب) ۲٪ توریم‌دار که زرد رنگ است.
  - ۳- الکتروود تنگستن زیرکونیم‌دار که علامت مشخصه آن رنگ سفید است.
  - ۴- الکتروود تنگستن لانتان‌دار که مشکی رنگ است
  - ۵- الکتروود تنگستن سزیم‌دار که طلایی رنگ است  
این دو نوع آخر به تازگی در بازار عرضه می‌شود.  
چند نکته در مورد مزایای تنگستن:
- ۱- افزایش عمر الکتروود
  - ۲- سهولت در خروج الکترون‌ها در جریان (DC)
  - ۳- ثبات و پایداری قوس را بیشتر می‌کند.
  - ۴- شروع قوس راحت‌تر است.

#### نوع قطبیت مناسب در جوشکاری (TIG):

جریان (DCEN) برای جوشکاری چدن- مس- برنج- تیتانیوم- انواع فولادها  
جریان (AC) برای جوشکاری آلومینیوم و منیزیم و ترکیبات آن

معایب جوشکاری تیگ چیست؟

تحقیق کنید



پاسخ:

۱- وسایل و تجهیزات این فرایند جوشکاری پیچیده‌تر است، و در نتیجه حمل و نقل مشکل خواهد بود.

- ۲- تجهیزات این فرایند گران است و هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌های آن بالا است.
- ۳- دستگاه گان (gun) کوتاه دارد.
- ۴- تنوع در انواع الکتروود یا سیم جوش وجود ندارد.
- ۵- قوس به حفاظت در مقابل باد نیاز دارد، زیرا باد باعث منحرف کردن گاز پوششی یا محافظت‌کننده از قوس می‌گردد.
- ۶- گان جوشکاری باید نزدیک به قطعه کار باشد؛ در نتیجه کاربرد این فرایند در بعضی موارد نسبت به انواع جوشکاری‌های دیگر مشکل است.
- ۷- سرعت سرد شدن جوش به دلیل نبود لایه سرباره، سریع‌تر از روش‌های قوسی با محافظت سرباره است؛ در نتیجه ممکن است خواص متالورژیک و مکانیک فلز جوش را تغییر دهد.

## جوشکاری میگ

### بحث کلاسی



سیستم جوشکاری میگ را تشریح کنید.

پاسخ:

در فرایند (MIG) برای محافظت از فلز جوش و مذاب معمولاً از گازهای آرگون و هلیوم و یا مخلوطی از این گازها و گازهای بی‌اثر (Inert) و غیره استفاده می‌شود. فرایند جوشکاری (MIG) برای جوشکاری فلزاتی مانند فولاد زنگ‌نزن، آلومینیوم، نیکل و مس استفاده می‌شود. چگونگی انتقال فلز پُرکن مذاب به حوضچه جوش از ویژگی‌های مهم فرایند جوشکاری (MIG) است. فیزیک انتقال فلز به درستی مشخص نیست اما متخصصین می‌گویند که دو نیروی اصلی جاذبه زمین (ثقل) و نیروی ناشی از اثر پینچ (Pinch Effect) عامل انتقال فلز به حوضچه هستند. نیروی جاذبه: حین جوشکاری نیروی جاذبه از جمله عواملی است که باعث حرکت قطرات مذاب به سمت حوضچه می‌گردد. چنانچه جرم قطره مذاب افزایش یابد، این نیرو نیز افزایش پیدا می‌کند. هنگامی که نیروی جاذبه یا همان ثقل بیشتر از نیروی باشد که قطره مذاب را روی الکتروود نگه داشته است (نیروی کشش سطحی و نیروی اینرسی)، انتقال قطرات مذاب به راحتی انجام می‌گیرد. اثر پینچ: هنگامی که جریان الکتریسیته از یک هادی فلزی عبور نماید، میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می‌شود که شدت این میدان مغناطیسی به دانسیته جریان عبوری از قطعه بستگی دارد. در جوشکاری (MIG) الکتروود نقش این هادی فلزی را ایفا می‌کند. این میدان مغناطیسی القایی باعث ایجاد نیروی مغناطیسی می‌گردد که نیروی پینچ نامیده می‌شود. نیروی پینچ با توان دوم جریان الکتریسیته

## جوشکاری برق

عبوری از قطعه (در اینجا الکتروود) نسبت مستقیم دارد؛ لذا با دو برابر شدن جریان الکتریسته، نیروی پینچ چهار برابر می‌شود. وقتی که قطر انتهایی الکتروود به اندازه کافی کوچک شود، نیروی پینچ مستقل از نیروی ثقل عامل سقوط قطرات مذاب به حوضچه جوش است.

معایب جوشکاری میگ چیست؟

تحقیق کنید



پاسخ:

همانند جوشکاری تیگ

در مورد انواع دیگر جوشکاری‌های برق تحقیق کنید؟

تحقیق کنید



پاسخ:

جوشکاری با لیزر:

به طور عمده از دو نوع لیزر در جوشکاری و برشکاری استفاده می‌شود: لیزرهای جامد مثل (Ruby) و (ND: YAG) و لیزرهای گاز مثل لیزر (CO<sub>2</sub>). در زیر اصول کار لیزر (Ruby) (یک نوع اکسید آلومینیوم است که ذرات کرم در آن پخش شده‌اند) که در جوشکاری کاربرد دارد، توضیح داده می‌شود. این سیستم لیزر از یک کریستال استوانه‌ای شکل تشکیل شده است. دو سر آن کاملاً صیقلی و آینه‌ای شده و در یک سر آن یک سوراخ ریز برای خروج اشعه لیزر وجود دارد. در اطراف این کریستال لامپ گزنون قرار دارد که برای کار در سرعت حدود ۱۰۰۰ فلاش در ثانیه طراحی شده است.

لامپ گزنون با استفاده از یک خازن که حدود ۱۰۰۰ بار در ثانیه شارژ و تخلیه می‌شود، فلاش می‌زند و هنگامی که کریستال (Ruby) تحت تأثیر این فلاش‌ها قرار بگیرد، اتم‌های کرم داخل شبکه کریستالی تحریک می‌شوند و در اثر این تحریک امواج نور از خود سطح می‌کنند. با بازتابش این اشعه‌ها در سطوح صیقلی و تقویت آنها اشعه لیزر شکل می‌گیرد. اشعه لیزر شکل گرفته از سوراخ ریز خارج می‌شود و سپس به وسیله یک عدسی بر روی قطعه کار متمرکز می‌گردد که بر اثر برخورد انرژی بسیار زیادی در سطح کوچکی آزاد می‌کند که باعث ذوب و بخار شدن قطعه و انجام عمل ذوب می‌شود.

محدودیت لیزر (Ruby) پیوسته نبودن اشعه آن است، در حالی که انرژی خروجی آن بیشتر از لیزرهای گاز مانند لیزر (CO<sub>2</sub>) است که در آنها اشعه حاصل پیوسته

است. از لیزر (CO<sub>2</sub>) بیشتر به منظور برش استفاده می‌شود و از لیزر (ND: YAG) بیشتر برای جوشکاری آلومینیوم استفاده می‌شود. از آنجا که در این روش مقدار اعظمی از انرژی مصرف شده به گرما تبدیل می‌شود، باید به یک سیستم خنک‌کننده مجهز باشد.

در جوشکاری لیزر دو روش عمده برای جوشکاری وجود دارد: یکی حرکت دادن سریع قطعه زیر اشعه است تا که یک جوش پیوسته شکل بگیرد و دیگری که مرسوم‌تر است، جوش دادن با چند سری پرتاب اشعه است. در جوشکاری لیزر تمامی عملیات ذوب و انجماد در چند میکروثانیه انجام می‌گیرد و به خاطر کوتاه بودن این زمان هیچ واکنشی بین فلز مذاب و اتمسفر انجام نخواهد شد و از این رو گاز محافظ لازم ندارد.

طراحی اتصال در جوشکاری لیزر: بهترین طرح اتصال برای این نوع جوشکاری طرح اتصال لب به لب است و با توجه به محدودیت ضخامت در آن می‌توان از طرح اتصال‌های (T) یا اتصال گوشه نیز استفاده کرد.

جوشکاری با پرتو الکترونی:

فرایند جوشکاری با پرتو الکترونی یک فرایند اتصال ذوبی است که در طی آن قطعه کار توسط جریانی مترآم از الکترون‌های دارای سرعت بالا بمباران می‌شود و کل انرژی جنبشی الکترون‌ها، در اثر برخورد با قطعه کار به حرارت تبدیل می‌شود. این حرارت موجب ذوب لبه‌های قطعات و اتصال دو قطعه پس از انجماد می‌شود. این جوشکاری معمولاً در یک محفظه‌ی خلأ با استفاده از یک سیستم تولید و تمرکز پرتو الکترونی انجام می‌شود.

مهم‌ترین صنایعی که از این فرایند استفاده می‌کنند، صنایع هوا فضا، صنایع هسته-ای، صنایع الکترونیک و پزشکی، صنایع خودروسازی و جوشکاری پلاسما هستند که به تناسب کاربرد دستی و خودکار، پلاسما پیشنهادهای سودمند زیادی در تولید در مقیاس کوچک و دقت جوش، حجم زیاد فلز و در مجموع تجهیزات دارد. از سال ۱۹۶۴ که مقدمه‌ای برای صنعت جوشکاری بود، جوشکاری پلاسما بر اساس مزایای اصلی، کنترل و دقت با تولید جوش‌هایی با کیفیت بالا و با استفاده از الکترودهای بادوام در کارهایی با حجم زیاد توسعه یافت. اکنون از پلاسما برای جوشکاری هر چیزی استفاده می‌شود:

از وسایل جراحی و آشپزخانه از طریق صنایع غذایی گرفته تا تعمیر پره‌های موتور جت. در واقع پلاسما گازی است که در دمای خیلی زیاد، گرم و یونیزه می‌شود، به طوری که هادی جریان الکتریکی می‌شود. فرایند جوشکاری قوسی پلاسما شبیه GTAW (جوشکاری با الکتروده تنگستنی به همراه گاز محافظ) است که از پلاسما برای انتقال جریان الکتریکی لازم برای ایجاد قوس به قطعه کار استفاده می‌شود. قطعه کار بر اثر گرمای شدید قوس، گداخته و ذوب می‌شود. انواع فلزاتی که می‌توانند توسط پلاسما جوش داده شوند، عبارتند از: فولاد ضدزنگ، فلزات دیرگداز و و دیگر فولادها: تیتانیوم، تانتالیوم، مس، برنج، طلا، نقره، آلیاژی از آهن و نیکل و

کیالت (Inconel, kovar, zircall) قوس جوشکاری (TIG / GTAW چپ) و پلاسما(راست) در مشعل جوشکاری پلاسما الکتروتود تنگستنی در یک نازل مسی که در نوک آن دریچه کوچکی وجود دارد، قرار می‌گیرد. شعله قوس ابتدا میان مشعل الکتروتود و نوک نازل به وجود می‌آید و سپس قوس ایجاد شده به قطعه کار منتقل می‌شود. گاز پلاسما و قوس در یک مسیر با یک منفذ محدود شده با هم برخورد می‌کنند و مشعل یک گرمای فشرده و متمرکز با دمای بالا به قسمت کوچکی اعمال می‌کند. با این فرایند تجهیزات جوش پلاسما کارایی بالایی دارد که قادر است جوش‌هایی با کیفیت خیلی خوب تولید کند. در جوشکاری موادی که در زمانی که گرم می‌شوند تمایل به خروج گاز دارند، الکتروتودهایی که محافظت می‌شوند، کمتر در معرض آلودگی و فساد قرار می‌گیرند. این امر باعث طولانی‌تر شدن عمر الکتروتود و افزایش زمان نگهداری آن می‌گردد.

گاز پلاسما معمولاً از گاز آرگون است و مشعل نیز از گاز دومی (آرگون، آرگون/ هیدروژن و یا هلیوم) برای کمک در محافظت حوضچه جوش استفاده می‌کند تا اکسیداسیون را کاهش دهد. سوراخ نازل با در نظر گرفتن اندازه مهره جوش انتخاب می‌شود تا قطر و ضخامت قوس بر اساس آن کنترل شود. تجهیزات اضافی لازم برای جوشکاری پلاسما شامل موارد زیر است:

۱- منبع قدرت

۲- Consol پلاسما (درونی یا بیرونی)

۳- دستگاه گردش آب (درونی یا بیرونی)

۴- مجموعه مشعل فرعی جوش پلاسما

نوک‌ها، سرامیک‌ها، گیره و دستگاه اندازه‌گیری نصب الکتروتود شروع و انتقال قوس پلاسما آرام و پیوسته و یکنواخت است که این امر در جوش صفحات نازک و سیم‌های باریک و اجزای کوچک مناسب است. شکل و طول قوس و توزیع حرارت پلاسما، فاصله بحرانی گریز جوش را نسبت به حالت (GTAW) کمتر می‌کند. تقریباً در تمام کاربردها به کنترل خودکار ولتاژ (AVC) نیازی نیست. پایداری بالای قوس در طی جوشکاری از وزش و انحراف قوس می‌کاهد و اپراتور را قادر می‌سازد از وسایل شروع‌کننده قوس در نزدیکی و مجاورت محل اتصال جوش برای نفوذ بهتر حرارت استفاده کند. چگالی انرژی قوس در پلاسما در حدود ۳ برابر انرژی قوس (GTAW) است که از شکستگی و تغییر شکل جوش و از (Z.H.A) می‌کاهد که این امر باعث ریزدانه شدن جوش و افزایش سرعت جوشکاری می‌شود (این جوش در کمتر از ۰.۰۵ ثانیه کامل می‌شود). جریان اولیه کمتر از ۱ آمپر می‌تواند دقت جوشکاری اجزای کوچک و کنترل بهتر جوش را در جوشکاری لبه‌ای شیب‌دار را به همراه داشته باشد. در هنگام شروع قوس منبع قدرت پلاسما، کمترین صدا را تولید می‌کند و پلاسما می‌تواند از تجهیزات کنترل عددی (NC) بدون دخالت الکتریکی استفاده کند. این امر همچنین در درزگیری با جوش اجزای

الکترونیک برخلاف فرایند (GTAW) که با دخالت الکتریکی ممکن است آسیب-هایی به اجزای حساس الکترونیک درونی وارد کند، استفاده می‌شود. منبع پلاسما دامنه وسیعی از فرکانس برای کاربردهای پالسی در اختیار ما قرار می‌دهد که گاهی اوقات این فرکانس‌ها به بالاتر از 10 Khz می‌رسد. جوشکاری پلاسما کاربردهای فراوان و گوناگونی دارد. به‌طور کلی برش و تعمیر قالب‌ها در صنعت با استفاده از پلاسما در حال رشد است.

منبع قدرت میکروکوس این توانایی را دارد که قوسی با جریان پایین ایجاد کند و راهی مؤثر برای تعمیر و شکاف‌های کم و جزئی و گودی‌های ناشی از استفاده نادرست و فرسودگی و تعمیر اصولی و عملیات حرارتی داشته باشد. برای جوش لبه‌های بیرونی فرایند پلاسما به استفاده از طول قوسی بلندتر و پایدار که به مهارت زیادی در کنترل حوضچه نیاز ندارد، توصیه می‌کند. در مواجهه با گوشه‌های درونی شکاف‌ها، الکتروود تنگسنجی (GTAW/TIG) می‌تواند انجام فرایند جوش را بهتر کند. در جوشکاری تسمه‌ها توسط پلاسما انتقال قوس به قطعه کار با کار کردن بر روی لبه‌های اتصال به‌طور پیوسته صورت می‌گیرد. در کاربردهای خودکار در جوش‌های طویل و بلند نیازی به کنترل فاصله نیست و این فرایند نیاز کمتری به تعمیر اجزای مشعل دارد. تیوب و لوله از نورد تیوب و به‌وسیله رول‌های شکل‌دهنده مواد و جوشکاری لبه‌ای در محل جوش تولید می‌شوند. کارایی و بازده نورد تیوب به سرعت جوشکاری و مجموع زمان‌های صرف‌شده در آن بستگی دارد. جوشکاری پلاسما ویژگی‌های مهم و سودمندی دارد، برای مثال، افزایش سرعت جوشکاری تیوب، جوش‌هایی با کیفیت مناسب به‌خاطر پایداری و ثبات قوس و افزایش عمر نوک الکتروود را می‌توان نام برد.

جوشکاری فراصوتی:

جوشکاری فراصوت یا التراسونیک (Ultrasonic Welding) علاوه بر اتصال قطعات پلاستیکی، به منظور اتصال فلزات به پلاستیک‌ها و مغزی دادن فلز در داخل پلاستیک پس از قالب‌گیری و اتصال مواد غیرهم‌جنس به یکدیگر، استفاده می‌شود. در جوشکاری التراسونیک، با قرار دادن قطعات در معرض حرکت ارتعاشی با فرکانس ثابت در حدود ۴۰-۱۰ کیلوهرتز حرارت تولید می‌شود. دامنه این حرکت ارتعاشی عموماً بین ۴۰-۲۰ میکرومتر تغییر می‌کند.

ولتاژ و فرکانس توسط یک منبع نیرو افزایش داده می‌شود. خروجی آن به یک مبدل را ترانسدیوسر (Transducer) متصل می‌گردد. ترانسدیوسر شامل یک یا چند لایه از صفحات پیزوالکتریک است که در بین چند قطعه فلزی قرار گرفته‌اند. با برقراری ولتاژ در دیسک پیزوالکتریک، ارتعاشاتی به صفحات فلزی منتقل می‌گردد. در واقع خاصیت این صفحات پیزوالکتریک آن است که انرژی الکتریکی را به ارتعاش تبدیل می‌کنند. بعد از ایجاد ارتعاشات در مبدل، امواج تولیدی به یک تقویت‌کننده (Booster) منتقل می‌شوند تا دامنه ارتعاش آنها افزایش یابد. در نهایت امواج تقویت‌شده از طریق یک دماغه یا سونوترود (Sonotrode) به قطعه



## جوشکاری برق

هدایت می‌شود. مطابق شکل سه جزء مبدل، تقویت‌کننده و دماغه، ستون التراسونیک نامیده می‌شوند که حین جوشکاری به صورت عمودی نگه داشته شده‌است و نوک دماغه با یکی از قطعاتی که قرار است جوش داده شود، تماس دارد. حرارت در جوشکاری فراصوت از ارتعاشات تقویت‌شده ناشی می‌شود. این انرژی ارتعاشی در سطح مشترک قطعاتی که قرار است به هم جوش داده شوند، متمرکز می‌شود. در نتیجه این کار، حرارت لازم برای ذوب پلاستیک از طریق اصطکاک ناشی از ارتعاش یک سطح روی سطح دیگر در محل اتصال ایجاد می‌شود؛ لذا حرارت تنها در موضع اتصال ایجاد می‌شود و بقیه قسمت‌های قطعه سرد باقی می‌ماند.

## ارزشیابی شایستگی جوشکاری برق

<p><b>شرح کار:</b>          شناسایی تجهیزات جوشکاری برق          ایجاد قوس الکتریکی          جوشکاری انواع اتصالات          جوشکاری با گاز محافظ</p>			
<p><b>استاندارد عملکرد:</b>          هنرجویان با جریان مورد استفاده در جوشکاری، ایجاد قوس الکتریکی، و روش‌های مختلف جوشکاری برق آشنا می‌شوند و نحوه جوشکاری پلیت‌ها با شیوه‌های مختلف را می‌آموزند.</p>			
<p><b>شاخص‌ها:</b>          - تنظیم و استفاده صحیح از دستگاه جوشکاری          - جوشکاری پلیت‌ها به روش‌های مختلف و با رعایت کامل نکات ایمنی</p>			
<p><b>شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:</b>  <b>شرایط:</b> کارگاه جوشکاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی  <b>ابزار و تجهیزات:</b> پلیت، دستگاه جوشکاری، الکتروود و تجهیزات ایمنی</p>			
<p><b>معیار شایستگی:</b></p>			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شناسایی تجهیزات جوش کاری برق	۲	
۲	ایجاد قوس الکتریکی	۲	
۳	جوشکاری انواع اتصالات	۱	
۴	جوشکاری با گاز محافظ	۱	
<p><b>شایستگی‌های غیرفنی:</b>          ۱- ایمنی قبل و در حین جوشکاری          ۲- رعایت نکات زیست محیطی          ۳- اخلاق حرفه ای</p>			
میانگین نمرات			*
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۳ است.</p>			

## پودمان ۴

### جوشکاری گاز



در شکل بالا شخصی در حال جوشکاری گاز اکسی استیلن با رعایت تمام نکات ایمنی نشان داده شده است. هدف از گذاشتن عکس، لزوم رعایت نکات ایمنی برای تمامی افراد، چه باتجربه و چه تازه‌کار، است.

# پودمان ۴

## جوشکاری گاز

نوع درس: نظری-عملی

زمان آموزش: ۸۰ ساعت

بخش نظری: ۲۰ ساعت

بخش عملی: ۶۰ ساعت

### اهداف کلی

- هنرجو باید پس از پایان این پودمان قادر باشد:
- تجهیزات جوش گاز را بشناسند و روش آماده‌سازی آن را بدانند.
- تمام نکات ایمنی مربوط به کار با تجهیزات جوش گاز را فراگیرند.
- جوش گاز به روش ذوبی را بتوانند انجام دهند.
- جوشکاری گاز با مفتول مسوار و برنجی را بتوانند انجام دهند.

### روش تدریس پودمان

- ۱- عموماً در ابتدای درس و در جلسه اول به مقدماتی که در محتوای درس ارائه شده پرداخته می‌شود تا دانش آموز با موضوعات درسی درگیر شود.
- ۲- سعی شود تمامی نکات فنی و ایمنی، همراه با دلایل آن در کارگاه بررسی شود و از هنرجویان خواسته شود در مباحث کلاسی و تمرینات کارگاهی شرکت کرده تا بتوانند این نکات را به خوبی فراگیرند و برای همیشه به خاطر بسپارند.
- ۳- توصیه می‌شود هنرآموز برای تدریس بهتر این پودمان، از روش تدریس **کلاس معکوس** استفاده کند؛ یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت یا کتاب‌های مرتبط با جوش گاز، مطالعه کنند و یاد بگیرند و در کلاس و کارگاه با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.
- ۴- پیشنهاد می‌شود هنرآموز برای توضیحات تکمیلی مطالب پودمان، موارد ذکر شده در بخش‌های **دانش‌افزایی** را مورد توجه قرار دهد و هنگام آموزش آنها را به کار گیرد.

۵- توصیه می‌شود باهدف تقویت مهارت‌های خوانداری و نوشتاری هنرجویان و نیز درک بهتر مطالب، از آنان خواسته شود تحقیق و گزارش‌های خود را به صورت دست‌نویس ارائه دهند. و از کپی کردن مطالب اینترنت به صورت تایپ شده، آماده و خام خودداری کنند.

۶- فعالیت‌هایی از قبیل «فکر کنید»، «بحث کنید»، و غیره برای فعال کردن هنرجویان و به کارگیری اطلاعات، دانسته‌ها و تجربیات آنان است. سعی کنید این فعالیت‌ها به دقت اجرا شود و در پایان هر فعالیت، یک بحث کوتاه تکمیلی داشته باشید.

## سؤال‌های پیشنهادی

- ۱- روش تهیه استیلن در صنعت چگونه است؟
- ۲- نکات ایمنی در نگهداری از کاربرد را بگویید.
- ۳- مراحل تولید اکسیژن از هوای مایع را بنویسید.
- ۴- نکات ایمنی در رابطه با کار با مولد استیلن را بگویید.
- ۵- محتوای درون کپسول استیلن چیست؟ توضیح دهید.
- ۶- نکات ایمنی در رابطه با نگهداری کپسول استیلن و اکسیژن را بگویید.
- ۷- وظیفه دستگاه تقلیل فشار در جوشکاری گاز چیست؟
- ۸- تجهیزات ایمنی فردی در جوشکاری گاز کدامند؟
- ۹- چه نکات ایمنی را در کار با گازهای فشرده و قابل احتراق باید رعایت کرد؟
- ۱۰- روش آماده‌سازی یک واحد جوشکاری گاز را توضیح دهید.
- ۱۱- شعله‌های تولیدشده توسط مشعل جوش گاز را نام ببرید و بگویید هر کدام برای چه کاری مناسب است؟
- ۱۲- در جوش گاز خال جوش را به چه دلیل و در چه فاصله‌هایی می‌زنند؟
- ۱۳- راه‌های رساندن فلاکس به موضع اتصال را بگویید.



## واحد یادگیری: شناسایی و راه اندازی دستگاه جوش گاز (اکسی استیلن)

زمان آموزش	جمع: ۱۰ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- با روش تولید استیلن و اکسیژن در صنعت آشنا شود.
- ۲- دستگاه جوش گاز را بشناسد و روش آماده سازی آن را فرا گیرد.
- ۳- نکات ایمنی در رابطه با جوش گاز را رعایت کند.

#### - شایستگی‌های غیر فنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

## دانش‌افزایی


در این روش جوشکاری از احتراق یکی از گازهایی که به همراه اکسیژن درجه حرارتی بالا تولید می‌کند، استفاده می‌گردد. گاز مورد استفاده معمولاً استیلن و در بعضی موارد گاز پروپان یا هیدروژن است. گاز استیلن یک ترکیب شیمیایی است که از دو اتم کربن و دو اتم هیدروژن تشکیل می‌شود و لذا تأثیر آب بر کاربرد کلسیم به‌دست می‌آید.

از احتراق کامل استیلن یا اکسیژن یکی از پرحرارت‌ترین شعله‌ها ایجاد می‌گردد. درجه حرارت این شعله تا ۳۲۰۰ سانتی‌گراد که به‌وسیله آن می‌توان اکثر فلزات را به درجه حرارت لازم در جوشکاری رساند.

ارزش حرارتی گاز استیلن  $56900 \text{ Kg/c}$  است. استیلن موردنیاز جوشکاری را می‌توان با استفاده از مولدهای تهیه استیلن از افزودن آب به کاربرد کلسیم به‌دست آورد و یا آن را در کپسول‌های مخصوصی که از طرف کارخانجات تهیه استیلن به بازار عرضه می‌گردد، خرید.

هنگام سوختن استیلن با اکسیژن خالص حرارتی معادل ۳۲۰۰-۳۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تولید می‌شود و با این درجه حرارت اکثر فلزات و آلیاژهای صنعتی را می‌توان ذوب کرد.

کاربرد حاصل را در آسیاب خرد و دانه‌بندی می‌کنند و با ابعاد مشخص در بشکه‌ها یا ظرف‌های سربسته به وزن ۷۵ کیلوگرم، که دارای ۷۰ کیلوگرم کاربرد خالص است، به بازار عرضه می‌کنند (شکل ۱).

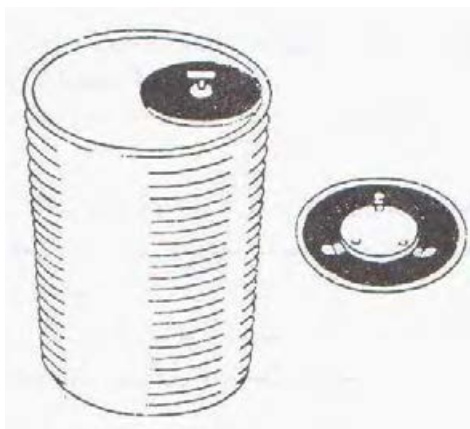

شکل ۱

### تحقیق کنید



تحقق کنید علت استفاده از ظرف‌های سربسته و بدون منفذ برای نگهداری کاربید چیست؟

دلیل استفاده از ظرف‌های فلزی سربسته و بدون منفذ آن است که کاربید میل ترکیبی شدیدی با آب دارد؛ زیرا بخار آب هوا با کاربید واکنش می‌دهد و گاز استیلن تولید می‌کند و آهک مرده  $(Ca(OH)_2)$  بر جای می‌ماند.

### بحث کلاسی



در شکل ۴ چه اشکالاتی در نحوه چیدمان و نگهداری بشکه‌ها می‌توان یافت؟

- ۱- باید بر روی پالت قرار گیرند تا جابه‌جایی آنها راحت‌تر باشد.
- ۲- باید از هم فاصله داشته باشند تا آسیب‌های مکانیکی به هم نزنند، همدیگر را سوراخ نکنند و موقع جابه‌جایی باعث خرابی یکدیگر نگردند.
- ۳- با توجه به چیدمان شکل دسترسی سریع به تمام بشکه‌ها امکان‌پذیر نیست. این موضوع در هنگام خطر و آتش‌سوزی از اهمیت بالایی برخوردار است.



شکل ۲- شیوه صحیح نگهداری بشکه‌های کاربید و مواد خطرناک

### تحقیق کنید



در مورد واحد‌های کالری (Cal) و BTU تحقیق کنید.

یک بی‌تی‌یو مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک پوند آب از ۳۹ تا ۴۰ درجه فارنهایت است.



## جوشکاری گاز

یک کالری مقدار گرمای لازم برای رساندن درجه حرارت یک گرم آب از ۱۴/۵ درجه سانتی‌گراد به ۱۵/۵ درجه سانتی‌گراد است.

یک BTU چند کالری است؟

بحث کلاسی



$$1 \text{ BTU} = 252 \text{ Cal}$$

فرمول تبدیل درجه سانتی‌گراد به درجه فارنهایت و بالعکس را بیابید و محاسبه کنید ۴۰ درجه فارنهایت چند درجه سانتی‌گراد است؟

کار در کلاس



$$F = \frac{9}{5} C + 32$$

فارنهایت = سلسیوس

$$C = \frac{5}{9} (F - 32)$$

سلسیوس = (فارنهایت)

$$C = \frac{5}{9} (40 - 32) = 4$$

سلسیوس ۴/۴۰

با دانستن این موضوع که هنگام ایجاد شعله مناسب جوشکاری توسط گازهای سوختنی دو مخروط درون شعله تشکیل می‌شود، که به مخروط بیرونی، مخروط اولیه و به مخروط داخلی، مخروط ثانویه می‌گویند، جدول ۱ را تکمیل کنید.

کار در کلاس



جدول ۱

ارزش حرارتی کل شعله Kcal/m <sup>3</sup>	ارزش حرارتی مخروط ثانویه شعله Kcal/m <sup>3</sup>	ارزش حرارتی مخروط اولیه شعله Kcal/m <sup>3</sup>	درجه حرارت شعله °C	گاز سوختنی
۱۳۰۹۰	۸۵۷۰	۴۵۱۰	۳۰۸۷	استیلن
۲۱۴۲۰	۱۶۸۲۰	۴۶۰۰	۲۹۲۷	مپ
۸۹۰۰	۸۸۱۰	۹۸	۲۵۳۸	گاز طبیعی
۲۲۲۴۰	۱۹۹۷۰	۲۲۷۰	۲۵۲۶	پروپان

استفاده از هوای فشرده به عنوان عامل احتراق چه تأثیری در جوشکاری گاز دارد؟

تحقیق کنید



استفاده از هوای فشرده به عنوان عامل سوخت در جوشکاری موجب کند شدن درجه حرارت و کاهش مقدار حرارت در شعله می‌شود. علاوه بر آن، هیدروژن و ازت موجود در هوا در جوشکاری بعضی از فلزات مشکلاتی هم به بار می‌آورند؛ از جمله با مذاب فلزی ترکیب یا در آن حل می‌شوند و پس از انجماد فلز، فضای خالی در منطقه جوشکاری ایجاد می‌کنند و باعث کاهش خواص مطلوب در فلز جوش می‌شوند.

کار در کلاس



جاهای خالی را پر کنید.  
هر لیتر اکسیژن مایع به ۸۵۰ لیتر گاز اکسیژن ۱۵ درجه سانتی‌گراد تبدیل می‌شود.

## دانش‌افزایی

### مولد استیلن (دیگ استیلن):

برای ترکیب سنگ کربید با آب به منظور تولید گاز استیلن و ذخیره آن به‌منظور مصرف، از دستگاهی به نام مولد استیلن استفاده می‌کنیم. مولدها از نظر نحوه رسیدن آب به کربید به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- سقوطی

۲- ریزشی

۳- تماسی

مولدها از لحاظ تولید فشار در داخل آنها نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند:


۱- فشار ضعیف تا ۰/۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع

۲- فشار متوسط تا ۰/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع

۳- فشار قوی از ۱/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع به بالا

### مولدهای سقوطی:

در این نوع مولدها کربید در آب سقوط می‌کند و با آب ترکیب می‌شود. گاز استیلن در بالای آب جمع می‌شود و هیدرات کلسیم حاصل از فعل و انفعالات در ته ظرف رسوب می‌کند. این رسوبات از مجرای مخصوص خارج و به چاه یا حوضچه‌هایی هدایت می‌شود. در این مولدها چون کربید همیشه با مقدار زیادی آب برای ترکیب روبه‌رو می‌شود، حرارت حاصل از ترکیب آب با کربید به آب داخل مولد انتقال می‌یابد و از بروز خطر جلوگیری می‌شود. این نوع مولدها ممکن است دستی یا اتوماتیک باشند و هر بار به مقدار مشخصی کربید در آب سقوط کند. در دستگاه‌های خودکار کربیدهای دانه‌بندی شده استفاده می‌شود (شکل ۳).

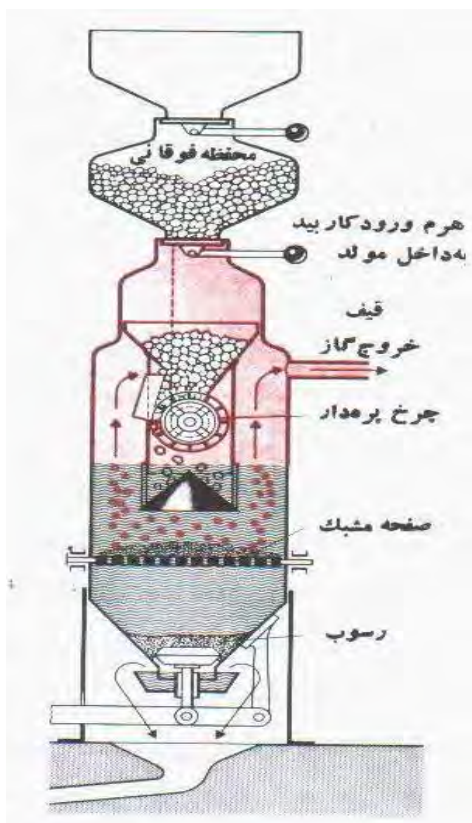


شکل ۳- مولد استیلن سقوطی

### مولدهای ریزشی:

در این نوع مولدها آب روی کاربرد می‌ریزد و با آن ترکیب می‌شود و یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین مولدها در ایران است که در اغلب کارگاه‌ها استفاده می‌شود. با باز کردن شیر آب به طور خودکار و مداوم هر بار مقدار آب به درون مخزن کشومانند محتوی سنگ کاربرد می‌ریزد و گاز استیلن تولیدشده از طریق لوله به قسمت بالای مخزن اصلی آب می‌رسد و آنجا ذخیره می‌شود. فشار گاز ذخیره‌شده به وسیله فشارسنج دستگاه مشخص می‌شود. این فشار نباید هیچ وقت از  $1/5$  اتمسفر ( $1/5 \text{ kg/cm}^2$ ) تجاوز کند. گاز ذخیره‌شده در مخزن اصلی در موقع مصرف از طریق کپسول حفاظتی به مشعل‌ها هدایت می‌شود.

مصرف آب در این مولدها کم است ولی حرارت حاصل از فعل و انفعال در منطقه کاربید (ظرف کشومانند) متمرکز است؛ لذا دستگاه طوری طراحی شده می‌شود که محفظه کاربید به وسیله آب احاطه گردد و همواره خنک شود و خطر انفجار به حداقل ممکن برسد (شکل ۴).

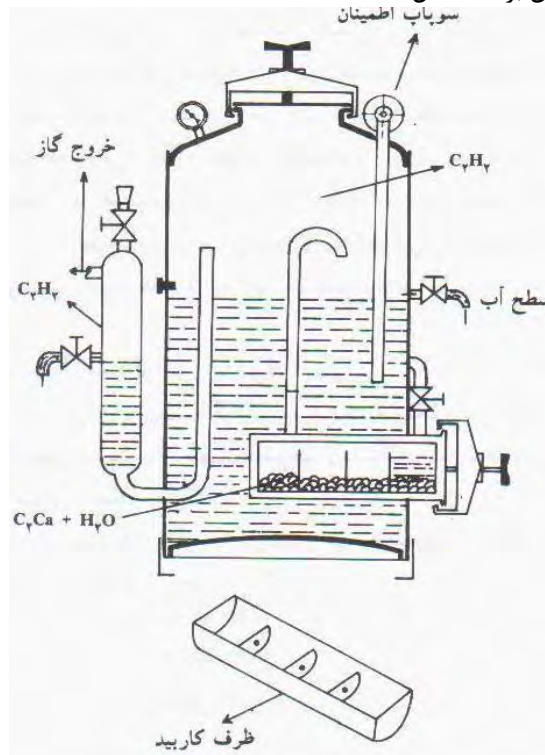


شکل ۴- مولد استیلین ریزشی

### مولدهای تماسی:

در این مولدها کاربید در سبدی توری بالای مخزن آب قرار دارد که به وسیله دست یا به طور خودکار با آب تماس پیدا می‌کند و دوباره این تماس قطع می‌شود و زمانی که فشار گاز داخل مولد کم شد مجدداً با پایین آمدن سطح آب در جداره و بالا رفتن سطح آب در قسمت وسط سطح آب به کاربید موجود در سبد در سبب می‌رسد و مقداری گاز تولید می‌شود.

گاز تولیدشده به سطح آب فشار می‌آورد و آب را به جداره می‌فرستد و مجدداً تماس آب با کاربرد قطع می‌شود. دستگاه‌های مولد تماسی باید با نهایت دقت راه‌اندازی شوند؛ یعنی موقعی که سبد کاربرد به وسیله پدال در بالا قرار دارد، سطح آب درست زیر کاربردها باشد تا اشکالی در کار مولد به وجود نیاید. این دستگاه‌ها از نوع کوچک و بزرگ ساخته و استفاده می‌شوند. هیدرات کلسیم حاصل از فعل و انفعال در آب حل می‌شود و از طریق دریچه مخصوص تمام آب مولد همراه با آب آهک‌های حل‌شده در آن به طرف چاه تخلیه هدایت می‌شود. در این مولدها هم مانند مولدهای ریزشی حرارت در منطقه کاربرد متمرکز است. بر روی همین اصل، دستگاه‌های مولد تماسی باید با دقت کامل طراحی شوند تا جمع شدن حرارت در یک نقطه از سبد کاربرد موجب انفجار دستگاه نشود (شکل ۵).

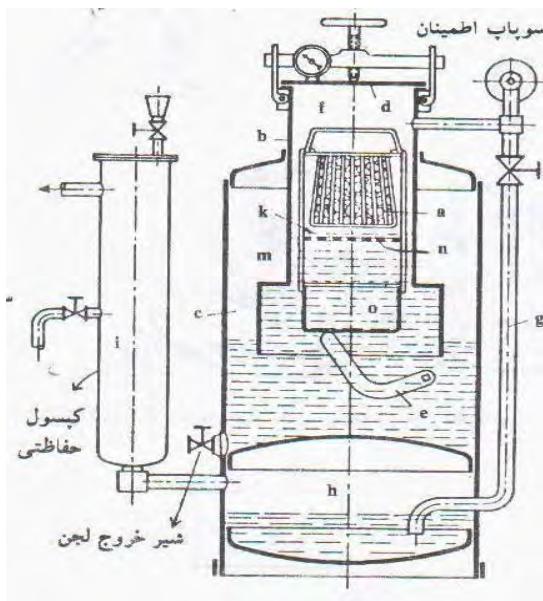

شکل ۵- مولد استیلن تماسی

درباره نحوه راه‌اندازی مولد ریزشی که یکی از متداول‌ترین مولدها در ایران است، تحقیق کنید.

تحقیق کنید



## راه اندازی مولد ریزشی:

در مولد ریزشی هیدرات کلسیم ( $\text{Ca(OH)}_2$ ) حاصل از فعل و انفعال کاربید با آب در محفظه کشو مانند می ماند. موقع شارژ مولد این ظرف با ابعاد تعیین شده پر شود و درست در محل خود قرار گیرد و کمبود آب در مولد جبران شود (آب به سطح تعیین شده برسد). همچنین سطح آب درون کپسول حفاظتی کنترل شود. آنگاه تمام درهای مولد با دقت و محکم بسته شود تا گاز به خارج نشت نکند. اکنون دستگاه آماده است و چنانچه شیر آب باز شود و آب روی کاربید بریزد، گاز تولید می شود و فشار سنج مولد فشار گاز را نشان می دهد. چنانچه فشار از حد مجاز بیشتر باشد، لازم است مقداری گاز در هوای آزاد دور از هر گونه آتش و حرارت و جرقه رها شود. با خروج گاز اضافی فشار درون مخزن کاهش می یابد.



شکل ۶

نمایش فیلم



فیلم آموزشی درباره نحوه عملکرد شیر یک طرفه شعله گیر را نمایش دهید.

کار در کلاس



جاهای خالی را پر کنید.

کپسول های معمولی محتوی ۴ متر مکعب استیلین است که با فشار ۱۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع در استن حل شده است در این فشار هر لیتر استون قادر است ۳۷۵ لیتر گاز استیلین را در خود حل کند.

## جوشکاری گاز

لوله‌های فولادی حاوی استیلن در پست مرکزی استیلن چه رنگی است؟  
لوله‌های فولادی حمل استیلن معمولاً به رنگ قهوه‌ای تیره (بلوطی) رنگ‌آمیزی می‌شود.

بحث کلاسی



شکل ۷- کپسول اکسیژن

جاهای خالی را پر کنید.  
کپسول‌های اکسیژن استوانه‌های فولادی هستند که مقاومت آنها ۸۰ کیلوگرم در میلی‌مترمربع با فشار ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع معادل ۱۵۰ بار یا در حدود ۲۲۰ پوند در اینچ مربع در حرارت ۲۱°C معادل ۷۰°F مترکیم کپسول‌ها بدون درز ساخته می‌شوند. قطر داخلی آنها ۲۰۴ میلی‌متر و ضخامت جداره آنها ۸/۷۵ میلی‌متر است.

کار در کلاس



لوله‌های حاوی اکسیژن در پست مرکزی اکسیژن چه رنگی است؟  
لوله‌هایی که گاز اکسیژن را هدایت می‌کنند، بر اساس استاندارد، به رنگ سفید رنگ‌آمیزی می‌شوند و باید کاملاً آب‌بندی شوند و نشستی نداشته باشند.

بحث کلاسی



هنرجویان دستگاه جوشکاری گاز را برای جوشکاری آماده کنند.

فعالیت کارگاهی



## واحد یادگیری ۲: جوشکاری گاز بدون مفتول



زمان آموزش	جمع: ۳۰ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- توانایی ایجاد انواع شعله جوشکاری توسط یک واحد جوشکاری گاز اکسی استیلن را به دست آورد.
- ۲- توانایی انجام جوشکاری ذوبی به وسیله جوشکاری اکسی استیلن را به دست آورد.
- ۳- با انجام تمام فعالیت‌های کارگاهی جوش لب به لب، لبه‌ای و جوش گوشه را با روش ذوب سطحی بتواند انجام دهد.

#### - شایستگی‌های غیرفنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت‌کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- رعایت تمام نکات ایمنی، قبل و حین انجام فعالیت کارگاهی باید سرلوحه قرارگیرد.



## دانش‌افزایی

### روشن کردن مشعل جوشکاری

برای روشن کردن مشعل، نخست شیر استیلن روی مشعل را باز کنید و گاز استیلن را که از نوک مشعل بیرون می‌آید، روشن کنید. شعله اکسیژن لازم و کافی را برای سوزاندن بخشی از استیلن از هوای اطراف مشعل دریافت می‌کند و نهایتاً مشعل روشن می‌شود.

شیر سوزنی را باید تا زمانی باز کنید که انتهای شعله از مشعل قطع شود و سپس با بستن شیر شعله را به نوک مشعل متصل کنید. این روشی برای تشخیص و تخمین مقدار جریان استیلن صحیح از نوک مشعل است. از مشخصات اصلی این شعله فراوانی کربن آزاد شده در هواست.

در مواقعی از این شعله برای اندود کردن (کربنی کردن) روی قالب‌های ریخته‌گری استفاده می‌شود.

زیرا کربن نقش عایق بین فلز قالب و فلز ریخته‌شده را بازی می‌کند.


### انواع شعله:

عموماً سه نوع شعله وجود دارد:

(الف) شعله احیا (ب) شعله خنثی (ج) شعله اکسید کننده

### شعله احیاکننده:

شعله‌ای است که دارای استیلن اضافی باشد. در این شعله، قسمت احتراق شعله به جای دو قسمت با سه بخش مشخص شده است. بخش دوم را که احتراق اضافی نامیده می‌شود، با تنظیم مقدار استیلن توسط شیر سوزنی بر هسته سفیدرنگ مخروطی می‌توان منطبق کرد. بلندی شعله وسط معمولاً با مقایسه هسته مخروطی توسط چشم اندازه‌گیری می‌شود.

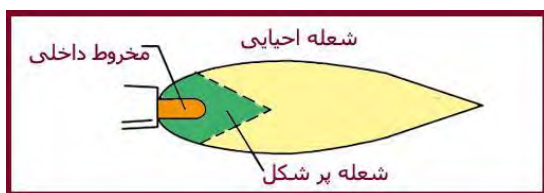

شکل ۸


شعله احیا وسط تقریباً دو برابر طول هسته مخروطی شعله احیا همه کربن موجود را به‌طور کامل مصرف نمی‌کند. بنابراین حرارت سوخت آن پایین است و کربن‌های اضافی را به فلز وارد می‌کند. این عمل (وارد شدن کربن در فلز) با جوششی که در حوضچه مذاب ظاهر می‌گردد، مشخص می‌شود. بعد از آن گرده جوش که دارای کربن اضافی است، منجمد می‌شود و سطح جوش محذوبی حاصل می‌گردد. به دلیل تزریق کربن اضافی به حوضچه مذاب،

گرده جوش بسیار سخت و شکننده می‌شود. شعله احیا به دلیل دارا بودن کربن اضافی برای جوشکاری فولادهای پرکربن ایده‌آل است. به هر حال در هنگام جوشکاری این‌گونه فولادها، کربن اضافی شرایط ایده‌آلی را به‌وجود می‌آورد.

### شعله خنثی:

با تنظیم دقیق‌تر توسط شیر سوزنی مشعل می‌توان شعله وسطی را بر روی هسته مخروطی منطبق کرد با این عمل بهتر است اکسیژن افزایش داده شود تا گاز استیلن به اندازه حداقل جریان داشته باشد. افزایش اکسیژن موجب می‌شود که شعله وسطی خود را به عقب بکشد و بر هسته مخروطی منطبق شود. منطبق شدن شعله وسطی با هسته مخروطی، بیانگر مساوی بودن نسبت اکسیژن با استیلن است؛ در نتیجه شعله خنثی حاصل می‌گردد. این شعله خنثی که دارای دو قسمت است، باید هسته مخروطی متقارنی داشته باشد و معمولاً صدای «هییس» می‌دهد.

این نوع شعله بیشترین کاربرد را در جوشکاری و برشکاری دارد. شعله خنثی تأثیرات کمتری روی فلز مینا و خط جوش می‌گذارد و معمولاً گرده جوش ظریفی حاصل می‌شود؛ در نتیجه خواص جوش حاصل شده با فلز مینا تقریباً یکسان خواهد بود. حرارت هسته مخروطی شعله خنثی برای جوشکاری اغلب فلزات کافی است و قسمت دوم احتراق حفاظ بسیار مناسبی برای فلزات آهنی است.

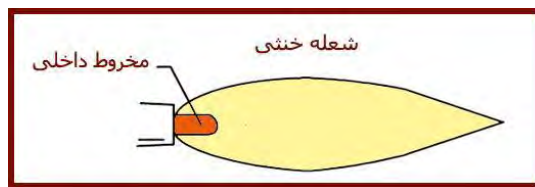

شکل ۹

### شعله اکسیدکننده:

با افزایش اکسیژن توسط شیر سوزنی روی مشعل، طول هسته مخروطی تقریباً به اندازه  $0/2$  هسته مخروطی اصلی کاهش پیدا می‌کند. هسته مخروطی شکل تقارنی خود را از دست می‌دهد و شعله با غرش بلندی ایجاد می‌شود؛ بدین طریق شعله اکسیدکننده به‌وجود می‌آید. این شعله پر حرارت‌ترین شعله است که می‌توان توسط اکسیژن و گاز سوختنی تولید کرد. شعله اکسیدکننده اکسیژن اضافی را داخل حوضچه مذاب تزریق می‌کند و موجب اکسید شدن و یا سریع سوختن قطعه کار می‌گردد. از علائم مشخص این شعله، پرتاب شدن جرقه‌های براق و روشن از حوضچه مذاب است. اکسیژن اضافی گرده جوش کف‌آلود و کثیفی نیز به‌وجود می‌آورد. به هر حال در جوشکاری برخی از فلزات از قبیل مس و روی و بعضی از فلزات آهنی مانند فولاد منگنزدار و چدن، استفاده از شعله اکسیدکننده مفید است.



شکل ۱۰

## ذوب سطحی

تهیه حوضچه

قبل از تعلیم هر نوع جوشکاری، توصیه می‌شود تهیه حوضچه تمرین داده شود. حوضچه قسمت مهم و اساسی جوشکاری است، زیرا در بیشتر عملیات جوشکاری حوضچه فلز مذاب در امتداد خطی که دو فلز را باید به هم جوش داد، تشکیل می‌شود. در اکثر موارد جوشکاری، چه جوشکاری با گاز و چه جوشکاری با برق، مطلب بالا صادق است.

مشخصات حوضچه فلز مذاب، نفوذ، تنظیم مشعل، گرفتن مشعل در دست و حرکت مشعل را تعیین می‌کند. مشخصات حوضچه که از مشاهده شرایط آن حاصل می‌گردد، باعث می‌شود که یک جوشکار با تجربه بتواند کار خود را خوب انجام دهد.

قطر حوضچه متناسب با عمق آن است؛ بنابراین جوشکار می‌تواند عمق یا نفوذ جوش را حدس بزند.

این مطلب را می‌توان از مشاهده و مهار حوضچه فلز مذاب تعیین نمود. اگر جوشکاری روی ورقه فلز نازک باشد، ممکن است نفوذ یا عمق حوضچه نسبت به قطر آن از فلز ضخیم‌تر بیشتر باشد.

وضع ظاهری سطح حوضچه شرایط تنظیم مشعل را مشخص می‌کند. در موقع کار با شعله خنثی، وقتی شعله فلز را به خوبی ذوب می‌کند، سطح حوضچه صاف و براق است. کنار حوضچه که دورتر از مشعل است، یک لکه کوچک درخشان وجود دارد که با سرعت به کناره‌های حوضچه حرکت می‌کند. اگر لکه بزرگ باشد، شعله خنثی نیست و نیز اگر در حوضچه، حباب و جرقه زیاد دیده شود، یا تنظیم شعله خوب نیست، یا فلزی که می‌خواهیم جوش دهیم، کثیف است و جنس خوبی ندارد. اگر شعله زیاد احیا کننده باشد، سطح حوضچه آلوده به دود است و براق نیست.

نوک مخروط داخلی شعله باید همیشه داخل حدود حوضچه قرار بگیرد. اگر شعله‌ای را که خوب تنظیم شده است، به‌طور صحیح بالای حوضچه نگاه داریم، از ترکیب اکسیژن هوا با سطح حوضچه و همچنین اکسید شدن آن جلوگیری می‌کند. بنابراین مشعل را به اندازه کافی از سطح حوضچه بالا نگاه دارید تا نوک مخروط

داخلی با حوضچه تماس پیدا نکند. نوک مخروط باید در فاصله  $\frac{1}{16}$  تا  $\frac{1}{8}$  اینچ از سطح حوضچه قرار گیرد. اگر حوضچه فرورود یا خیلی خم شود، معلوم می‌شود نفوذ شعله زیاد بوده است. برای رفع این عیب باید زاویه مشعل کم شود و مشعل را نباید از سطح حوضچه دور کرد. همچنین عرض حوضچه در اثر حرکت مشعل تغییر می‌کند.

قبل از شروع تمرین با مفتول جوشکاری، هنرجو باید یاد گرفته باشد که چهار گروه جوش متوالی را با درست کردن حوضچه ایجاد کند. فلز قطعه کار نباید سوراخ شود و در عین حال نفوذ به‌خوبی انجام گیرد. همه گرده‌ها باید در خط مستقیم باشد و عرض آنها نیز یکنواخت باشد. اگر هنرجو بتواند آن را به‌خوبی انجام دهد، به کار با مشعل آشنائی پیدا کرده است.

نوع جالب جوشکاری ورقه فلزی که در آن به سیم فلزی جوشکاری احتیاج نیست و با انواع دیگر مقداری اختلاف دارد، جوشکاری اتصال گوشه نام دارد. هنرجو با این تمرین یاد می‌گیرد که چگونه می‌توان از خود فلز برای پر کردن محل جوش کمک گرفت.

در این جوشکاری نفوذ خیلی خوب است، ولی قسمت داخلی گوشه نباید مشاهده شود. هنرجو یاد می‌گیرد که در این تمرین احتیاجی به حرکت خیلی زیاد مشعل نیست و نیز سرمشعل را باید کمی مایل نگاه دارد و نوک شعله باید به‌طرف داخل صفحه افقی قرار گیرد. جوشکاری باید تماماً روی صفحه افقی قرار گیرد. رعایت این عمل اهمیت زیادی دارد. پس از بررسی ظاهر جوشکاری، نفوذ آن را با باز کردن دو قطعه فلز مثل باز کردن ورقه‌های کتاب بررسی کنید. اگر فلزها در محل اتصال شکسته شوند، معلوم می‌شود نفوذ کامل نیست و محل اتصال خوب جوش نخورده است.

با تمرین دیگری که جوش لبه‌ای نام دارد، بدون به‌کار بردن سیم جوشکاری می‌توانید استفاده از مشعل جوشکاری را یاد بگیرید.



برای تهیه فلز به منظور این نوع جوشکاری دو قطعه ورق را انتخاب نمایید و لبه‌های آن را با زاویه ۹۰ درجه خم کنید. مطمئن شوید که طول دو لبه مساوی است. لبه‌ها در امتداد طولشان روی یکدیگر قرار می‌گیرند و دو لبه با مشعل جوشکاری ذوب می‌شود. همان‌طور که اتصال گوشه خارجی جوشکاری شد، اینجا هم همان‌گونه عمل می‌شود و از خود لبه برای پر کردن محل جوش استفاده می‌شود.



سه ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 75 \times 1.5$  میلی‌متر برید و شکل ۱۱ را بر آن پیاده نمایید و جوشکاری کنید.

مراحل انجام کار:

- ۱- از ورق فولادی مناسب سه قطعه به ابعاد  $120 \times 75 \times 1.5$  میلی‌متر ببرند.
- ۲- قطعات را طبق شکل ۲۳، با استفاده از وسایل خط‌کشی کنند.
- ۳- روی خطوط را با سنبه‌نشان علامت‌گذاری کنند.
- ۴- کار را در وضعیت مناسب روی میز کار قرار دهند.
- ۵- وسایل جوشکاری را مرتب نمایند و فشار گاز اکسیژن و استیلن را تنظیم کنند.
- ۶- سرمشعل مناسب را انتخاب نمایند و شعله خنثی را تنظیم کنند.
- ۷- به وسیله شعله با زاویه  $70-60$  درجه نسبت به کار در ابتدای خط ذوب شماره ۱ حوضچه مذاب ایجاد کنند.
- ۸- زاویه مشعل نسبت به کار را حدود  $45$  درجه تعلیق دهند و با حرکت نوسانی مطابق شکل مشعل را در مسیر خط ذوب به جلو هدایت کنند.
- ۹- روی خط ۲ تمرین کنند و پس از انجام ذوب سطحی اشکالات را بررسی نمایند و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
- ۱۰- از قسمت‌های ذوب‌نشده ورق جهت تمرین بیشتر استفاده کنند.
- ۱۱- سپس از قطعه دیگر برای تمرین ذوب سطحی استفاده کنند تا به اندازه کافی مهارت به دست آورند.
- ۱۲- روی قطعه سوم مطابق نقشه ذوب سطحی انجام دهند و پس از برس زدن و شماره زدن به هنرآموز تحویل دهند.

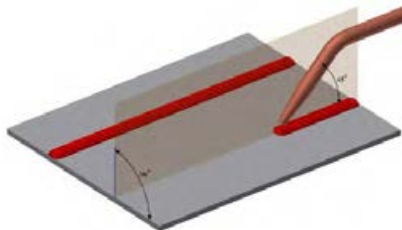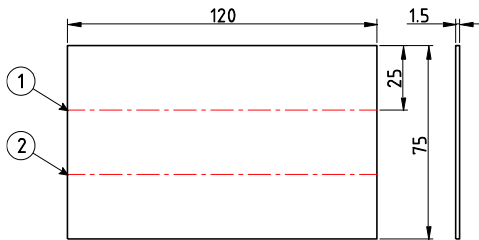



شکل ۱۱



شش ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1.5$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۱۲ خال جوش بزنید و سپس دو طرف را جوشکاری کنید.

مراحل انجام کار:

- ۱- از ورق فولادی مناسب شش قطعه به ابعاد  $120 \times 25 \times 1.5$  میلی‌متر ببرند.
- ۲- وسایل جوشکاری را مرتب نمایند و فشار گازها را تنظیم و سرمشعل مناسب را انتخاب کنند.
- ۳- شعله خنثی مناسب را تنظیم کنند.
- ۴- هر سه قطعه را مطابق نقشه به هم خال جوش بزنند.
- ۵- لبه‌های خط ردیف ۱ را با استفاده از حرارت و مشعل مطابق نقشه ذوب کنند تا به هم متصل شود.
- ۶- طرف دیگر ذوب سطحی انجام‌شده را بازدید کنند، باید ذوب در پشت کار نفوذ داشته باشد.
- ۷- ردیف دوم را با استفاده از ذوب سطحی به هم جوش دهند و اشکالات کار را رفع کنند.
- ۸- با استفاده از قیچی اهرمی ورق‌بر، وسط خط جوش‌ها را ببرند و به هم خال جوش بزنند و با ذوب سطحی به هم جوش دهند تا به مهارت کافی برسند.
- ۹- لبه قطعات کار دومی را با دقت ذوب کنند و جوش دهند. پس از تمیز کردن سطح جوش با برس سیمی و شماره‌گذاری به هنرآموز تحویل دهند.

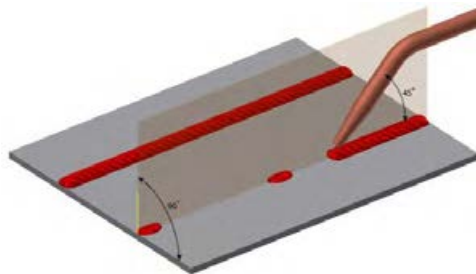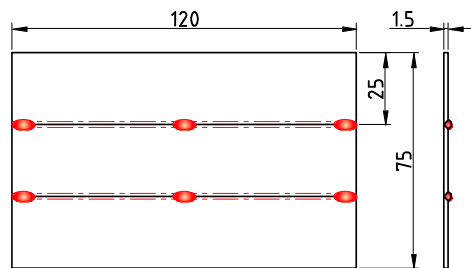



شکل ۱۲



چهار قطعه از ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1$  میلی‌متر برید و مطابق شکل ۱۳ برید و لبه‌های آنها را به اندازه  $1/5$  میلی‌متر با زاویه  $90^\circ$  درجه خم بزنید سپس لبه‌های را جوشکاری کنید.

مراحل انجام کار:

- ۱- چهار قطعه با ابعاد  $120 \times 25 \times 1$  میلی‌متر از ورق فولادی مناسب ببرند.
- ۲- لبه‌های هر چهار قطعه را حداقل با اندازه  $1/5$  میلی‌متر تحت زاویه  $90^\circ$  درجه خم کنند.
- ۳- وسایل جوشکاری را مرتب نمایند و فشار اکسیژن و استیلن را تنظیم و سرمشعل مناسب را انتخاب کنند.
- ۴- شعله خنثی مناسب را تنظیم کنند.
- ۵- لبه‌های خم شده هر دو قطعه را با انبردست یا انبر قفلی بگیرند و با ذوب لبه‌ها مطابق نقشه کار در سه نقطه خال جوش بزنند.
- ۶- لبه‌های برگشته کار را با توجه به نقشه کار ذوب کنند و به هم جوش دهند.
- ۷- اشکالات کار را بررسی کنند و در رفع آن بکوشند.
- ۸- نقطه کار دوم را پس از جوشکاری برس بزنند و شماره‌گذاری کنند و به هنرآموز ارائه دهند.

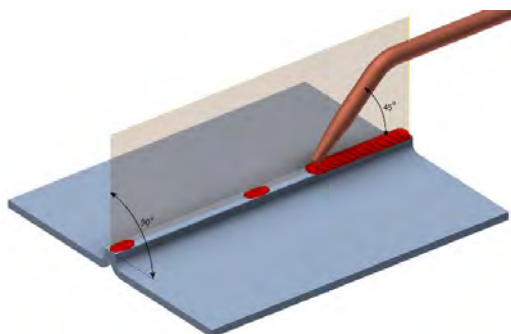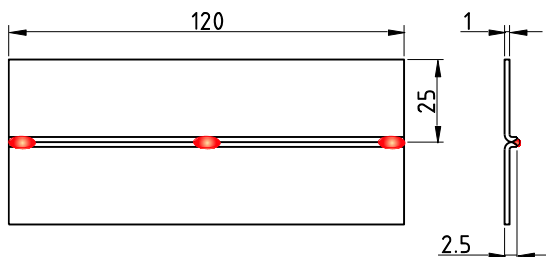


شکل ۱۳





چهار قطعه از ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1.5$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۱۴-۱ به کمک نگه‌دارنده شکل ۲-۱۴ خال جوش بزنید و سپس جوشکاری کنید.

مراحل انجام کار:

- ۱- چهار قطعه به ابعاد  $120 \times 25 \times 1.5$  میلی‌متر از فولاد کم‌کربن را ببرند.
- ۲- با استفاده از نگه‌دارنده به صورت زاویه خارجی خال جوش کنند (شکل ۲۶).
- ۳- شعله خنثی مناسب را تنظیم کنند.
- ۴- با ذوب لبه‌های زاویه خارجی دو قطعه را مطابق نقشه کار جوشکاری کنند.
- ۵- اشکالات کار را بررسی کنند و در رفع آنها بکوشند.
- ۶- قطعه کار دوم را با دقت جوش دهند، برس بزنند و سپس شماره‌گذاری کنند و به هنرآموز تحویل دهند.

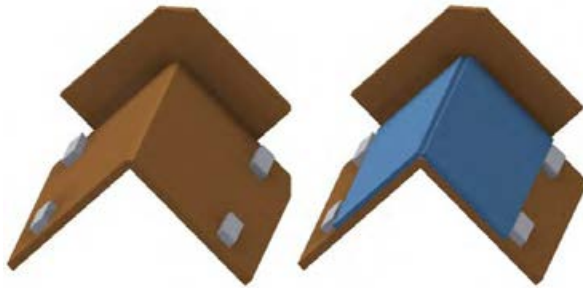

شکل ۱-۱۴

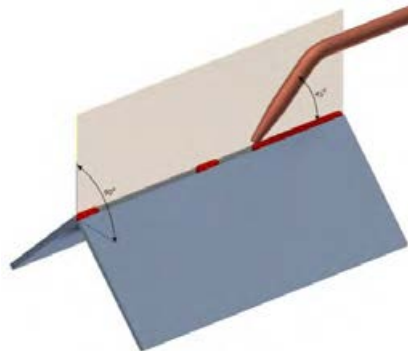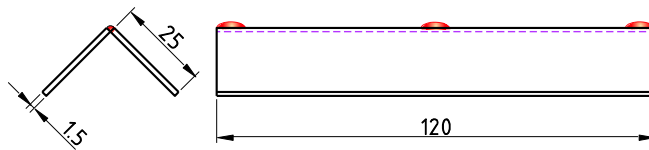

شکل ۲-۱۴



### واحد یادگیری ۳: جوشکاری گاز با مفتول مسوار



جمع: ۲۵ ساعت

زمان آموزش

#### اهداف جزئی واحد یادگیری:

##### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- توانایی انجام جوشکاری گاز با مفتول مسوار را به دست آورد.
- ۲- با انجام تمام فعالیت‌های کارگاهی، جوش لب‌به‌لب، جوش گوشه و جوش روی هم را با روش جوشکاری گاز با مفتول مسوار بتواند انجام دهد.

##### - شایستگی‌های غیر فنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- رعایت تمام نکات ایمنی، قبل و حین انجام فعالیت کارگاهی باید سرلوحه قرار گیرد.

## دانش‌افزایی

برای مهارت در جوشکاری با گاز استیلن، لازم است تمرین‌های اساسی مخصوصی طرح شود تا نتایج حاصل کاملاً رضایت‌بخش باشند. در اقسام مختلف جوشکاری با گاز استیلن می‌توان آنها را بسته به نوع اتصال و محل جوشکاری به روش‌های مختلفی تقسیم کرد.

اتصال‌های مختلف از این قرارند:

۱- اتصال لب به لب

۲- اتصال روی هم (جوش گوشه‌ای)

۳- گوشه خارجی

۴- گوشه داخلی (سپری)

تمرین جوشکاری در هر کدام از اتصال‌های بالا باید انجام شود. پس از کسب مهارت لازم روی ورقه فولادی، جوشکار می‌تواند تمرین‌های مخصوص، مثل جوشکاری لوله، جوشکاری آلومینیوم، چدن و غیره را انجام دهد.

استفاده از مفتول جوشکاری و انتخاب قطر سیم

در اتصال لبه برگشته یا گوشه خارجی از مفتول جوشکاری استفاده نمی‌شود و حوضچه مذاب توسط خود فلزات تأمین می‌گردد. اگر فلز بیشتر لازم باشد تا شکل و استحکام صحیح در جوش به دست آید، از مفتول جوش برای پرکردن استفاده می‌شود. جوشکاری این فلزات با روش حوضچه باعث نازک شدن فلز در محوطه جوش داده شده می‌شود. برای اینکه جوشکاری محکم باشد از مفتول جوشکاری استفاده می‌شود. گرده‌ای که در جوشکاری درست می‌شود باید کمی به طرف بالا محذب باشد تا ضخامت جوش و استحکام آن زیاد شود. با کمک مفتول جوشکاری فلز به محل جوش اضافه شده تا گرده جوش که کمی برآمدگی دارد ایجاد شود. برای جوشکاری با مفتول، مشعل را به نقطه‌ای از اتصال که می‌خواهند جوشکاری را از آن جا شروع کنند، نزدیک می‌کنند. یک حوضچه کوچک روی سطوح دو قطعه درست می‌شود. باید اجازه داد تا فلز دو قطعه مخلوط شود و در همان زمان

با دست دیگر مفتول جوشکاری را در فاصله  $\frac{3}{8}$  اینچ از شعله مشعل و  $\frac{1}{8}$  اینچ از

سطح حوضچه در آن محل نگه می‌دارند.

در این حال مفتول جوشکاری گرم شده، وقتی داخل حوضچه شود، ذوب می‌گردد. اگر تشخیص داده شود که حوضچه به فلز بیشتری احتیاج دارد، انتهای مفتول جوشکاری را در حوضچه فرو می‌برند، مقداری از سیم جوشکاری ذوب می‌گردد و با فلز مذاب قطعه کار مخلوط می‌شود. به اندازه کافی از فلز سیم جوشکاری به حوضچه اضافه می‌شود تا سطح آن بالا بیاید. در همین حال حرکت مشعل بدون انقطاع ادامه داده می‌شود. در این موقع کنترل مشعل اهمیت زیادی دارد. با تغییر

مختصر محل مشعل، ذوب مفتول جوشکاری و وضع حوضچه را می‌توان کنترل کرد. همین که مقداری مفتول جوشکاری به فلز اضافه شد، کمی مفتول جوشکاری عقب کشیده می‌شود و آن را به محلی که قبلاً توضیح داده شد، می‌برند تا انتهای مفتول جوشکاری در وضع حرارت قبلی قرار بگیرد.

اگر مفتول جوشکاری خیلی از مشعل دور شود، سرد می‌شود؛ در نتیجه وقتی آن را دوباره وارد حوضچه کنند، آن را سرد می‌کند. اگر مفتول جوشکاری خیلی نزدیک به شعله مشعل باشد، خیلی گرم خواهد شد و در صورتی که ذوب شود، شعله مشعل قطرات مذاب آن را به قسمت‌های سرد قطعه مورد جوشکاری خواهد پاشید. در این شرایط گرده جوش خیلی نامنظم و جوش ضعیف خواهد شد و حتی شاید نفوذ آن نیز بسیار کم شود. گاهی از مبتدیان می‌خواهند که یک جوشکاری واحد را با چند مفتول جوشکاری با قطرهای مختلف تکرار کنند. توصیه می‌کنیم که به دلایل زیر از انجام این کار خودداری کنید:

۱- برای جوش مناسب خیلی مشکل است که بتوان با چند مفتول به قطرهای متفاوت، مفتول جوشکاری را به اندازه کافی اضافه کرد؛  
۲- خیلی مشکل است با مفتول جوشکاری با قطر کمتر، حوضچه را کنترل کرد؛  
۳- امکان اینکه مفتول جوشکاری با قطر کم بسوزد (اکسید گردد)، بسیار زیاد است؛

۴- مفتول جوشکاری با قطر بزرگ وقتی وارد حوضچه شود، آن را خیلی سرد می‌کند و جوشکاری ضعیف خواهد شد؛

۵- اگر بخواهیم مفتول جوش بیشتری اضافه کنیم، نفوذ خیلی بیشتر می‌شود و سطح بالای جوش بیش از حد لازم بالا می‌آید.  
در جوشکاری یک فلز با ضخامت مشخص اگر با سرمشعل معین عادت شود، فقط از یک سیم جوش با قطر مشخص استفاده باید کرد.

لازم به ذکر است که جوشکاری خوب یعنی ذوب خوب، گرده جوش خوب و نفوذ خوب؛ و همه اینها فقط وقتی حاصل می‌شود که در استفاده از مشعل و مفتول جوش و هماهنگ کردن آنها مهارت پیدا شود. پس باید حرکت طولی و عرضی مشعل یکنواخت شود و نوک مخروط شعله در فاصله مناسبی از سطح کار قرار گیرد. شیب مشعل نسبت به سطح کار همیشه باید یکنواخت باشد و به‌طور مناسب و در فواصل زمانی مساوی سیم‌جوش اضافه شود.

### جوشکاری اتصال لب به لب

یکی از معمول‌ترین اقسام جوشکاری جوش لب‌به‌لب است که می‌توان با مشعل اکسی استیلن انجام داد. هنرجویان با استفاده از آموزش‌های که داده خواهد شد، می‌توانند روی ورقه‌های نازک فولادی جوش لب‌به‌لب را انجام دهند. دو قطعه کار همان گونه که در فعالیت داده شده فراهم شود. این قطعات باید تمیز و کناره آنها مستقیم و صاف باشند. دو قطعه فلز را بر روی دو آجر نسوز طوری قرار می‌دهیم

که آجرها در زیر و در دو طرف فلزات قرار گیرند. در یک طرف، لبه‌های دو قطعه کار کنار هم قرار می‌گیرد و جوشکاری شروع می‌شود. ضمن ادامه جوشکاری، وقتی فلز مذاب سرد می‌شود، منقبض می‌گردد و دو قطعه فلز به طرف هم کشیده می‌شوند. در اثر انقباض ممکن است لبه یکی روی دیگری بیفتد یا قطعه کار دچار پیچیدگی شود. جوشکار می‌تواند فلز را طبق روش‌های زیر طوری آماده نماید تا اشکالات ناشی از انقباض و انبساط پیش نیاید:

- ۱- انتهای دو قطعه را خال جوش داد یا با پیچ محکم کرد و بعد جوشکاری نمود؛
- ۲- بین دو قطعه کار یک فاصله یا شکاف اریب گذاشته می‌شود؛
- ۳- فلز را با گیره محکم می‌کنیم تا نتواند حرکت کند.

مشعل روشن و تنظیم شود تا شعله خنثی به‌دست آید و به ترتیب زیر عمل شود: ابتدا مشعل را باید به نقطه‌ای که می‌خواهد جوشکاری از آن جا شروع شود، نزدیک کرد. سرمشعل را طوری باید گرفت که زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه با امتداد اتصال درست کند. سپس مشعل را باید طوری نگاه داشت که مخروط داخلی تقریباً در فاصله

$\frac{1}{16}$  اینچ از فلز قرار گیرد. با دست دیگر انتهای مفتول جوشکاری تقریباً در فاصله

$\frac{3}{8}$  اینچ از مشعل جوشکاری و درست بالای فلز حدود  $\frac{1}{8}$  اینچ نگاه داشته شود.

شعله مشعل در هر طرف از دو قطعه فلز یک حوضچه درست می‌کند که باید به‌طور مساوی روی دو قطعه پخش شده باشد.

مشعل باید کمی جلو برود تا حوضچه جدید به اندازه حوضچه قبلی برسد. مفتول جوش دوباره وارد حوضچه شود. همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، حوضچه‌ها محذب می‌شوند. این روش را در طول تمام اتصال جوش باید ادامه داد.

سرمشعل در فاصله معین از محل جوشکاری نگه داشته شود. زاویه مشعل با فلز نباید تغییر کند. سیم جوش را باید در فواصل زمانی معین و هر بار به مقدار مساوی وارد کرد. پس از اینکه جوشکاری تمام شد، مدتی باید صبر کرد تا قطعه سرد شود و بعد بررسی شود.

### جوشکاری روی هم

این روش خیلی معمول است و بیشتر در صنعت استفاده می‌شود و آن را جوشکاری اتصال روی هم می‌نامند. اتصال از یک ورقه فلزی درست شده است که روی ورقه دیگر قرار می‌گیرد و باید به آن جوش داده شود.

این تمرین جوشکاری در وضع افقی انجام گیرد. با وجود اینکه این نوع جوشکاری خیلی معمول است، ولی چند نکته را باید در نظر گرفت تا نتیجه رضایت‌بخش باشد.

- ۱- مشکل است بتوان قطعه فلز پایین را حرارت داد و ذوب کرد. برای جلوگیری از این عمل شعله را روی فلز پایین متمرکز می‌کنند به طوری که فلز پایین حرارت کل را دریافت کند؛
- ۲- ضخامت جوش در قسمت جوشکاری شده باید حداقل به اندازه فلز اصلی باشد. برای این منظور باید مفتول جوشکاری را باندازه کافی اضافه کرد تا سطح جوش کمی برآمده شود.

### جوشکاری اتصال خارج گوشه‌ای

بدون استفاده از سیم جوش می‌توان اتصال خارج گوشه‌ای را جوشکاری کرد. روش دیگر جوشکاری گوشه خارج را در این روش دو قطعه فلز روی هم قرار نگرفته است. در عمل جوشکاری، کنار دو قطعه فلز ذوب شده و جوش را با اضافه کردن فلز سیم جوش کامل می‌کنیم.


سه ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 75 \times 1/5$  میلی‌متر بفرید و شکل ۱۵ را بر آن پیاده نمایید و جوشکاری کنید.

فعالیت کارگاهی



مراحل انجام کار:

- ۱- از ورق فولادی مناسب سه قطعه به ابعاد  $120 \times 75 \times 1/5$  میلی‌متر ببرند.
- ۲- قطعات را طبق شکل ۵۳ با استفاده از وسایل خط‌کشی کنند.
- ۳- روی خطوط را با سنبه‌نشان علامت‌گذاری کنند.
- ۴- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز کار قرار دهند.
- ۵- وسایل جوشکاری را مرتب نمایند و فشار اکسیژن و استیلن را به اندازه احتیاج تنظیم کنند و سرمشعل مناسب را انتخاب کنند.
- ۶- شعله خنثی مناسب را تنظیم کنند.
- ۷- به وسیله شعله با زاویه  $70^\circ - 60^\circ$  درجه نسبت به کار در ابتدای خط شماره ۱ حوضچه مذاب ایجاد کنند.
- ۸- زاویه مشعل نسبت به کار را حدود  $45^\circ$  درجه به تدریج تقلیل دهند و با توجه به نقشه، مفتول را حوضچه مذاب کنند و در مسیر خط شماره ۱ گرده جوش به پهنای ۷ میلی‌متر ایجاد کنند.
- ۹- سپس روی خط شماره ۲ مانند خط شماره یک گرده جوش به وجود آورند.
- ۱۰- فاصله خطوط و قسمت‌های خالی قطعه کار برای تمرین مناسب است.
- ۱۱- تمرین دوم را روی قطعه  $120 \times 75 \times 1/5$  طبق مراحل فوق اجرا کنند.
- ۱۲- قطعه سوم را با دقت جوشکاری کنند و روی گرده جوش‌ها را برس بزنند و پس از شماره‌گذاری، کار را برای ارزشیابی به هنرآموز تحویل دهند.

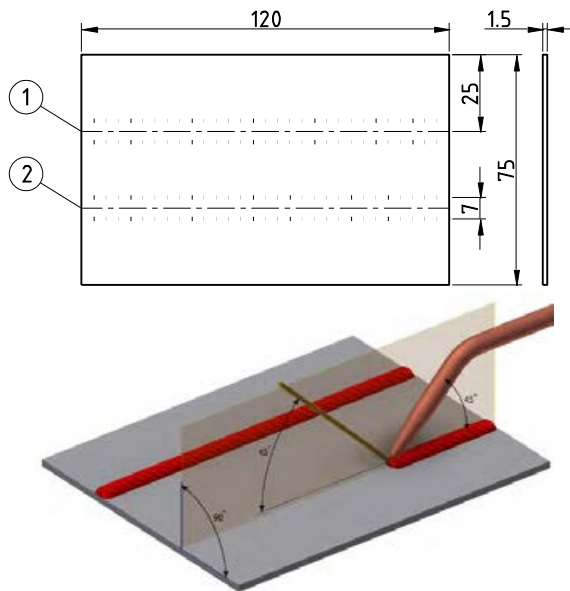

شکل ۱۵

فعالیت کارگاهی



برای جوشکاری ورق با ضخامت ۲/۵ میلی‌متر باید قطر مفتول چقدر باشد؟

$$۲+۱ = \text{قطر مفتول} = \text{ضامت ورق}$$

$$۲/۲۵ = ۲+۱ = \text{قطر مفتول}$$


چون قطر ۲/۲۵ میلی‌متر نداریم، از سایز بالاتر یعنی قطر ۳ میلی‌متر استفاده می‌کنیم.



شش ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1.5$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۱۶ خال جوش بزنید و سپس دو طرف را جوشکاری کنید.

مراحل انجام کار:

- ۱- از ورق فولادی مناسب شش قطعه به ابعاد  $120 \times 25 \times 1.5$  میلی‌متر ببرند.
- ۲- وسایل جوشکاری را مرتب کنند فشار اکسیژن و استیلن را به اندازه احتیاج میزان نمایند و سرمشعل مناسب را انتخاب کنند.
- ۳- مطابق شکل ۵۶ با استفاده از نگه‌دارنده مناسب هر سه قطعه را با هم خال جوش بزنند.
- ۴- کار را از نگه‌دارنده باز کنند و روی میز در محل مناسب قرار دهند.
- ۵- با توجه به نقشه ابتدای خط شماره ۱ حوضچه مذاب ایجاد کنند و سپس با ذوب مفتول در حوضچه گرده جوش ۷ میلی‌متری ایجاد کنند.
- ۶- طرف دوم کار را بازرسی کنند که مذاب نفوذ خوبی داشته باشد.
- ۷- خط دوم را مانند خط اول جوش دهند.
- ۸- با استفاده از قیچی اهرمی ورق‌بر، از وسط فاصله دو نقطه جوش ببرند، آنگاه لبه‌های کناره کار را به هم خال جوش بزنند و باز هم تمرین کنند.
- ۹- قطعه کار دوم را نیز مانند مراحل فوق جوشکاری کنند. پس از برس زدن و شماره‌گذاری، به‌منظور ارزشیابی به هنرآموز تحویل دهند.

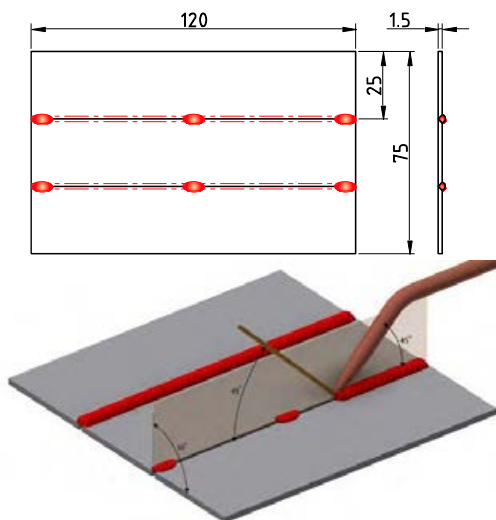



شکل ۱۶



چهار قطعه ورق فولادی به ابعاد  $۱۲۰ \times ۲۵ \times ۱۲۰$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۱۷ خال جوش بزنید، سپس جوشکاری کنید.

مراحل انجام کار:

- ۱- چهار قطعه ورق با ابعاد  $۱۲۰ \times ۲۵ \times ۱۲۰$  میلی‌متر از فولاد مناسب ببرند.
- ۲- وسایل جوشکاری را مرتب نمایند، و فشار گازها را تنظیم کنند و سرمشعل مناسب را انتخاب کنند.
- ۳- با استفاده از نگه‌دارنده، هر در قطعه را با فاصله یک میلی‌متر با حالت قائمه به صورت زاویه خارجی کنار هم قرار دهند.
- ۴- شعله خنثی مناسب را تنظیم کنند و خال جوش بزنند.
- ۵- در ابتدای گوشه حوضچه مذاب ایجاد کنند و با استفاده از مفتول مسوار مطابق نقشه کار جوشکاری کنند.
- ۶- بعد از اتمام جوش، طرف دوم درز جوش را بازرسی نمایند و مقدار نفوذ جوش را بررسی کنند.
- ۷- کار را به وسیله چکش یا پرس صاف کنند و از کناره‌های جوش با فیچی اهرمی ورق‌بری ببرند. از قطعات حاصل برای تمرین استفاده کنند.
- ۸- دو قطعه دیگر را طبق مراحل فوق با دقت جوشکاری کنند و پس از برس زدن و شماره‌گذاری، به هنرآموز تحویل دهند.

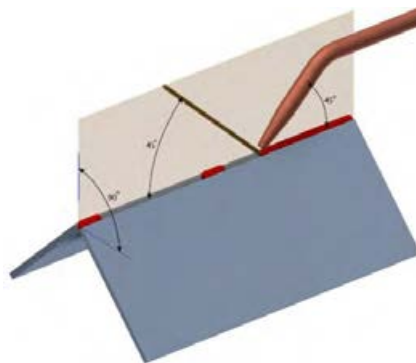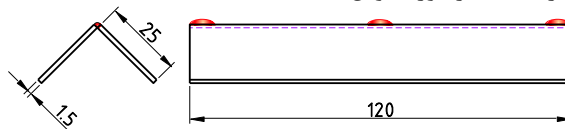

شکل ۱۷







شش قطعه ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1.5$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۱۸ خال جوش بزنید، سپس جوشکاری کنید


مراحل انجام کار:

- ۱- شش قطعه ورق فولادی به ابعاد  $120 \times 25 \times 1.5$  میلی‌متر ببرند.
- ۲- وسایل جوشکاری را مرتب کنند و سرمشعل مناسبی را طبق جدول انتخاب کنند.
- ۳- هر سه قطعه را مطابق نقشه به صورت لب‌روی لب قرار دهند.
- ۴- شعله خنثی مناسب را تنظیم کنند و درمحل‌های تعیین شده خال جوش بزنند.
- ۵- به وسیله شعله در ابتدای درز حوضچه مذاب ایجاد کنند.
- ۶- با مذاب مفتول و با توجه به زوایایی مشعل و مفتول در نقشه کار خط شماره یک جوشکاری کنند.
- ۷- خط دوم را مانند خط اول جوشکاری کنند.
- ۸- کار را به وسیله چکش رویی سندان صاف کنند.
- ۹- طرف دوم کار را مانند طرف اول جوش دهند تا به مهارت کافی برسند.
- ۱۰- قطعه کار دوم را مانند قطعه کار اول جوش دهند و پس از برس زدن و شماره‌گذاری، برای ارزیابی به هنرآموز تحویل دهند.

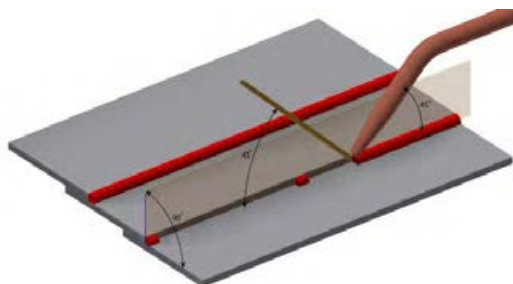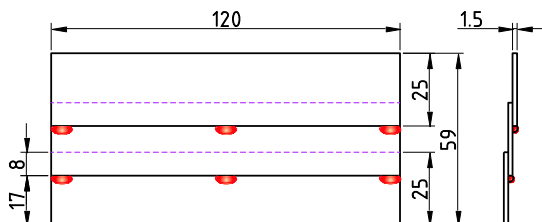

شکل ۱۸

## واحد یادگیری ۴: جوشکاری گاز با مفتول برنجی

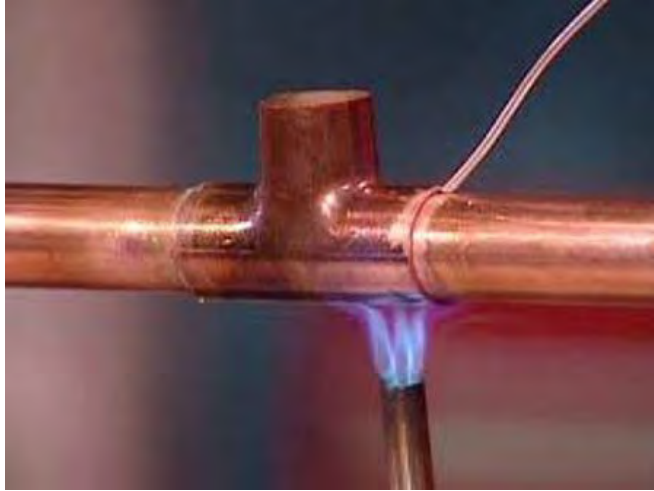

زمان آموزش	جمع: ۱۵ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی‌های فنی:

- ۱- توانایی انجام جوشکاری گاز با مفتول برنجی را به دست آورد.
- ۲- با انجام تمام فعالیت‌های کارگاهی، جوش سپری و جوش لوله به سطح روش جوشکاری گاز با مفتول برنجی را بتواند انجام دهد.

#### - شایستگی‌های غیر فنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- رعایت تمام نکات ایمنی، قبل و حین انجام فعالیت کارگاهی باید سرلوحه قرار گیرد.

## دانش افزایی

زردجوش برای اتصال فلزات مشابه و یا غیرهم جنس به کار می رود و روشی است بین جوشکاری و لحیم کاری سخت، مقاومت این جوش از لحیم سخت بیشتر است و با شعله گاز و در حرارتی حدود ۸۸۰ الی ۹۵۰ درجه سانتی گراد اجرا می شود؛ بدین طریق که سطح لبه های مورد اتصال حرارت داده می شود (تا درجه حرارت ذوب مفتول و پایین تر از نقطه ذوب قطعه کار)، سپس با حضور فلاکس مفتول که غالباً آلیاژهای مس (برنج و برنز) هستند، ذوب در محل درز رسوب داده می شود. برای این کار از مفتول های مخصوص جوشکاری برنج که مقدار مس آن ۴۲ تا ۸۲ درصد است، استفاده می شود و برای جلوگیری از اکسیداسیون از پودر جوشکاری استفاده می گردد.

برای جوشکاری با مفتول جوش برنجی به تنه کار مناسب برای تمیز کردن سطح و ایجاد اتصال بهتر نیازمندیم. این پودر تحت عناوین پودر تنه کار برنج، تنه کار برنج، تنه کار، پودر تنه کار، پودر جوش برنج و پودر فلاکس نام گذاری می شود.

### بحث کلاسی



تفاوت جوش زرد با روش های دیگر جوشکاری در چیست؟

تفاوت این روش با دیگر روش های جوشکاری در این است که فلز قطعه کار ذوب نمی شود و با مفتول پرکننده مخلوط نمی گردد، بلکه نوعی خیس شدن و نفوذ آمی بین فلز پرکننده و فلز قطعه کار باعث استحکام می شود.

### فعالیت کارگاهی





دو قطعه از ورق فولاد کم کربن با ابعاد  $۱۲۰ \times ۲۵ \times ۱/۵$  و  $۱۲۰ \times ۵۰ \times ۱/۵$  برید و مطابق شکل ۱۹ خال جوش بزینید، سپس جوشکاری کنید.

مراحل انجام کار:

- ۱- از ورق فولاد کم کربن با ابعاد  $۱۲۰ \times ۵۰ \times ۱/۵$  و  $۱۲۰ \times ۲۵ \times ۱/۵$  هر کدام دو قطعه ببرند.
- ۲- وسایل جوشکاری را مرتب کنند، فشار گازها را تنظیم و سرمشعل مناسب را انتخاب کنند.
- ۳- شعله خنثی مناسب را تنظیم کنند.
- ۴- قطعات را به صورت عمود بر هم با استفاده از مفتول برنجی و فلاکس مطابق نقشه خال جوش بزینند.
- ۵- کار را کمی با شعله گرم کنند و نوک مفتول برنجی را به فلاکس آغشته کنند.
- ۶- ابتدای درز جوش را حرارت دهند تا به درجه حرارت سرخ شدن برسد و با ذوب مفتول در درج دو قطعه به هم جوش بخورد.
- ۷- با پیشروی جوشکاری، هر موقع که لازم است فلاکس را به وسیله مفتول به محل جوش اضافه کنند و جوشکاری را تا آخر گوشه ادامه دهند.

قطعه کار دوم را نیز مانند قطعه کار اول زردجوش کنند و برای اظهار نظر و ارزشیابی به هنرآموز تحویل دهند.

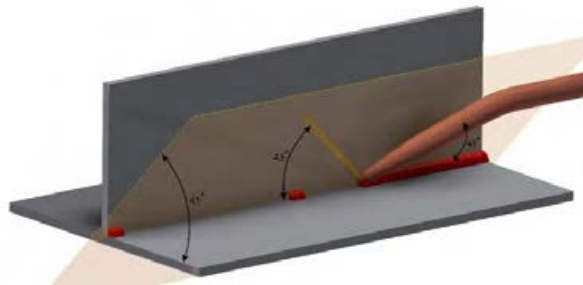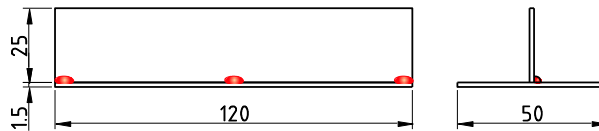

شکل ۱۹

#### فعالیت کارگاهی



دو قطعه ورق فولاد با ابعاد  $۱۲۰ \times ۲۵ \times ۱/۵$  و  $۲۱۵ \times ۵۰ \times ۱/۵$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۲۰ به وسیله لبه گرد سندان به صورت استوانه درآورید و لبه‌های آن را با جوش ذوبی متصل کنید. سپس دو قطعه ورق به ابعاد  $۱۰۰ \times ۱۰۰ \times ۱/۵$  میلی‌متر ببرید و مطابق شکل ۳۴ به استوانه با مفتول برنجی جوش دهید.

مراحل انجام کار:

۱- از ورق فولاد مناسب دو قطعه به ابعاد  $۲۱۵ \times ۲۵ \times ۱/۵$  میلی‌متر ببرند و مطابق شکل ۲۰ به وسیله لبه گرد سندان به صورت استوانه درآورند و لبه‌ها را ذوب کنند تا به هم جوش بخورند. پس از آن صافکاری کنند و به عنوان یک قطعه از کار فعالیت استفاده کنند.

۲- از ورق فولاد مناسب به ابعاد  $۱۰۰ \times ۱۰۰ \times ۱/۵$  میلی‌متر دو قطعه ببرند.

۳- وسایل جوشکاری را مرتب کنند، و فشار گازها را تنظیم نمایند و سرمشعل مناسب را انتخاب کنند.

۴- شعله مناسب خنثی یا کمی اکسیدی را تنظیم کنند.


۵- قطعات را مطابق نقشه با استفاده از فلاکس و مفتول برنجی خال جوش کنند.

۶- نوک مفتول را گرم و به فلاکس آغشته کنند.


۷- کار را کمی حرارت دهند، سپس با توجه به نقشه جوشکاری کنند.

۸- اشکالات کار را بررسی و رفع کنند.

۹- کار دوم را مطابق مراحل فوق جوش دهند و بقایای فلاکس را از محل جوش شسته و پاک کنند.

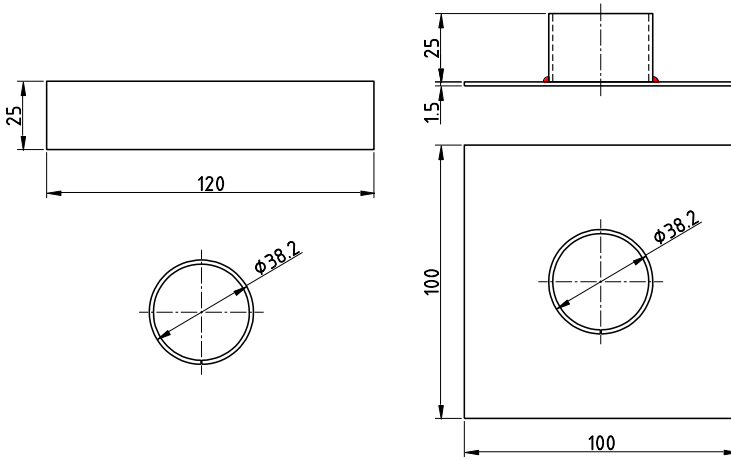

شکل ۲۰

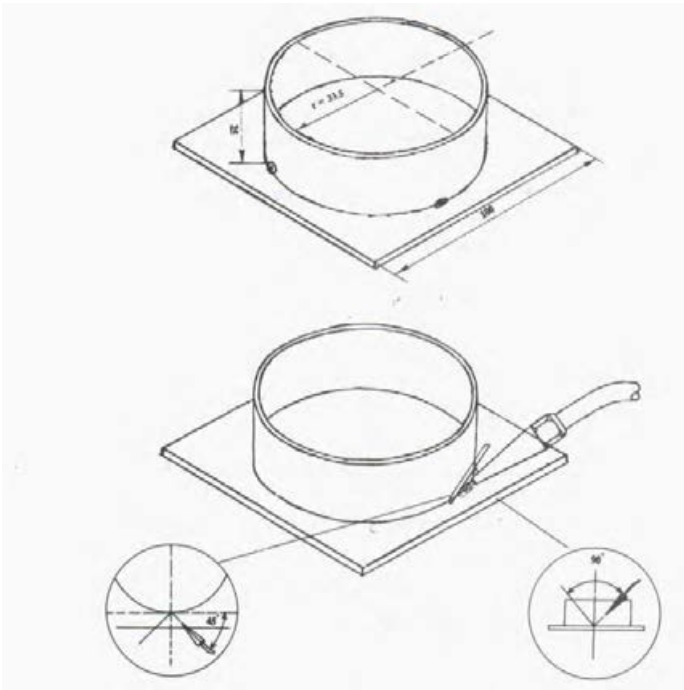

شکل ۲۱

## ارزشیابی شایستگی جوشکاری برق

### شرح کار:

شناسایی و راه‌اندازی دستگاه جوش گاز  
جوشکاری گاز بدون مفتول  
جوشکاری گاز با مفتول مسوار  
جوشکاری گاز با مفتول برنجی

### استاندارد عملکرد:

هنرجویان روش تولید استیلین و اکسیژن در صنعت را فرامی‌گیرند و می‌توانند جوشکاری گاز اکسی استیلین را با دو روش بدون مفتول و با مفتول با رعایت تمامی نکات ایمنی انجام دهند.

### شاخص‌ها:

- سطح ورق تمیز و بدون گرد و غبار و زنگ‌زدگی باشد.
- برش قطعه کار طبق نقشه و نشانه‌گذاری لازم
- جوشکاری قطعه کار با رعایت نکات ایمنی

### شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه جوشکاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی.

ابزار و تجهیزات: وسایل انتقال نقشه به روی ورق، واحد جوشکاری گاز، وسایل ایمنی فردی، مفتول مسوار و مفتول برنج

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شناسایی و راه‌اندازی دستگاه جوش گاز	۲	
۲	جوشکاری گاز بدون مفتول	۲	
۳	جوشکاری گاز با مفتول مسوار	۲	
۴	جوشکاری گاز با مفتول برنجی	۱	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و غیره	۲	
	۱- رعایت نکات ایمنی قبل و حین جوشکاری، ۲- تمیزکاری محل جوشکاری، ۳- رعایت نکات زیست محیطی و جمع‌آوری دورریزها، ۴- رعایت اخلاق حرفه‌ای		
	میانگین نمرات		*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ می‌باشد.

## پودمان ۵

### بازرسی جوش



در شکل بالا شخصی را در حال بازرسی خط جوش لوله با دستگاه تست  
التراسونیک نمایش می دهد.

# پودمان ۵

## بازرسی جوش

نوع درس: نظری- عملی  
کل ساعت: ۴۰ ساعت  
ساعت نظری: ۱۵ ساعت  
ساعت عملی: ۲۵ ساعت

### اهداف کلی

- هنرجو باید پس از پایان این پودمان قادر باشد:
- عیوب ظاهری و داخلی جوش را بشناسند.
- پیچیدگی در اتصالات جوشکاری را تشخیص دهد و روش‌های پیش‌گیری آن را فرا گیرد.
- تست چشمی و مایع نافذ را فرا گیرد و بتواند انجام دهد.
- تست ذرات مغناطیسی، التراسونیک و رادیوگرافی را بشناسد.

### روش تدریس پودمان

- ۱- عموماً در ابتدای درس و در جلسه اول به مقدماتی که در محتوای درس ارائه شده پرداخته می‌شود تا دانش آموز با موضوعات درسی درگیر شود.
- ۲- سعی شود تمامی نکات فنی و ایمنی، همراه با دلایل آن در کارگاه بررسی شده و از هنرجویان خواسته شود درمباحث کلاسی و تمرینات کارگاهی شرکت کرده تا بتوانند این نکات را به خوبی فرا گرفته و برای همیشه به خاطر بسپارند.
- ۳- توصیه می‌گردد برای تدریس بهتر این پودمان هنرآموز از روش تدریس **کلاس معکوس** استفاده کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت یا کتاب‌های مرتبط با عیوب جوش و تست‌های جوشکاری، مطالعه و یاد گرفته و در کلاس و کارگاه با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهد.



۴- پیشنهاد می‌گردد هنرآموز برای توضیحات تکمیلی مطالب پودمان، موارد ذکر شده در بخش‌های **دانش افزایی** را مورد توجه قرار داده و هنگام آموزش آنها را به کار گیرد.

۵- توصیه می‌گردد با هدف **تقویت مهارت‌های خوانداری و نوشتاری هنرجویان** و نیز **درک بهتر مطالب**، از آنان خواسته شود تحقیق و گزارشات خود را بصورت دست نویس درروی کاغذ نوشته و ارائه دهند. و تا جای ممکن از کپی کردن مطالب اینترنت بصورت تایپ شده، آماده و خام خودداری شود.

۶- فعالیت‌های از قبیل "فکر کنید"، "بحث کنید"، و ... برای فعال کردن هنرجویان و به کار گیری اطلاعات، دانسته‌ها و تجربیات آنان است. سعی کنید این فعالیت‌ها به دقت اجرا شود و در پایان هر فعالیت، یک بحث کوتاه تکمیلی داشته باشید.

۷- از هنرجویان خواسته شود تمامی فعالیت‌های کارگاهی را انجام دهد.

## سؤال‌های پیشنهادی

- ۱- ساختار منطقه جوش را شرح دهید؟
- ۲- عیوب ابعادی جوش کدامند؟
- ۳- عیوب ظاهری جوش کدامند؟
- ۴- عیوب داخلی جوش کدامند؟
- ۵- انواع پیچیدگی در جوشکاری را نام ببرید و شرح دهید چگونه بوجود می‌آیند.
- ۶- پیش گرمایش و پس گرمایش در جوشکاری را شرح دهید؟
- ۷- برای جلوگیری از پیچیدگی فلزات در اثر جوشکاری چه اقداماتی را باید انجام داد؟
- ۸- رفع پیچیدگی فلزات در اثر جوشکاری چگونه انجام می‌گیرد؟
- ۹- آزمایش کشش و خمش را توضیح دهید؟
- ۱۰- آزمایش چشمی چه نکات و عیوب جوشی را مد نظر قرار می‌دهد؟
- ۱۱- روش انجام آزمایش مایع نافذ را توضیح دهید دهید؟
- ۱۲- آزمایش ذرات مغناطیسی و التراسنیک را شرح دهید؟
- ۱۳- مزایا و معایب آزمایش رادیوگرافی نسبت به بقیه آزمایش‌های غیر مخرب را برشمرد.



## واحد یادگیری ۱: شناسایی عیوب جوش

زمان آموزش	جمع: ۱۰ ساعت
------------	--------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### شایستگی های غیر فنی:

- ۱- با ساختار منطقه جوش آشنا شوند.
- ۲- با عیوب ابعادی جوش آشنا شوند و آنها را تشخیص دهند.
- ۳- با عیوب ظاهری و داخلی جوش آشنا شوند و آنها را تشخیص دهند.

#### شایستگی های غیر فنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کار گروهی، مسئولیت پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد.

## دانش افزایش

### عیوب نقطه‌ای (Point Defects)

به دسته‌ای از ناکاملی‌های بلوری گفته می‌شود که بسته به ماهیتشان منجر به وجود آمدن نقص در تعداد متناهی و کوچک اتم در شبکه بلوری می‌شوند. این تعداد مستقل از اندازه بلور و ریزساختار ماده است.

### عیب جای خالی یا تهی جایی (Vacancy)

تهی جایی زمانی اتفاق می‌افتد که اتمی در جای خود در شبکه بلوری وجود نداشته باشد. به طور مثال فقط در ۷ گوشه از ۸ گوشه یک مکعب، اتم وجود داشته باشد و جای یکی از آنها در گوشه مکعب خالی باشد به این ترتیب این مکعب یک جای خالی دارد. این عیب ساده‌ترین و در عین حال رایج‌ترین عیوب سطحی است. چنین عیوبی می‌تواند در موقع انجماد تغییر شکل دادن، اشعه دادن با انرژی زیاد و یا در درجه حرارت‌های بالا بوجود بیاید، وجود نقص جای خالی منجر به نزدیک شدن اتم‌های اطراف جای خالی می‌شود که این امر تنش کششی را میان اتم‌های مجاور جای خالی بوجود می‌آورد و لذا نظم اتمی به هم می‌ریزد.

در یک جسم در حالت تعادل همیشه تعدادی جای خالی وجود دارد که تعداد آنها رابطه مستقیمی با درجه حرارت دارد. بنا براین با افزایش یا کاهش دما می‌توان تعداد جاهای خالی را در ساختار کریستال تغییر داد. لزوم حضور جاهای خالی را نیز با استفاده از اصول ترمودینامیک می‌توان اثبات نمود و تنها این عیوب هستند که در حالت حرارتی به وجود می‌آیند و بقیه عیوب کریستالی از نظر ترمودینامیکی در تعادل نیست و در اثر عوامل خارجی به وجود می‌آیند.

### عیب بین نشینی (interstitial)


بین نشینی قرار گرفتن اتمی اضافی در فضای خالی بین اتم‌های دیگر از ساختار کریستالی است که معمولاً باعث اعوجاج و بی‌نظمی در ساختار کریستالی می‌شود. این اتم‌ها می‌توانند از جنس اتم‌های ساختار کریستالی باشند که به صورت اتمی اضافی در ساختار نمود پیدا کرده است و یا به صورت ناخالصی حل شده باشند. اتم‌ها بین نشین معمولاً در حفراتی که در ساختار کریستالی وجود دارند قرار می‌گیرند و برای این منظور اغلب شعاع اتمی کمتری از اتم‌های اصلی موجود در ساختار دارند.

این اتم اضافی موجب ایجاد تنش فشاری در ساختار اتم می‌گردد و در نتیجه موجب افزایش انرژی در آن نقطه می‌شود.

### عیب جانشینی (Substitutional)

عیب جانشینی زمانی رخ می‌دهد که اتم حل شونده جایگزین یکی از اتم‌های شبکه بلور گردد. چون اندازه شعاع اتمی اتم حل شونده با اتم شبکه بلور متفاوت است، جانشینی موجب بی‌نظمی و خمیدگی در ساختار شبکه بلور می‌شود. اگر اندازه شعاع اتمی اتم جانشین شده کوچکتر از اتم‌های موجود در ساختار بلور باشد

تنش کششی و در صورت بزرگتر بودن اندازه شعاع اتمی اتم جانشین شده، تنش فشاری خواهد بود.

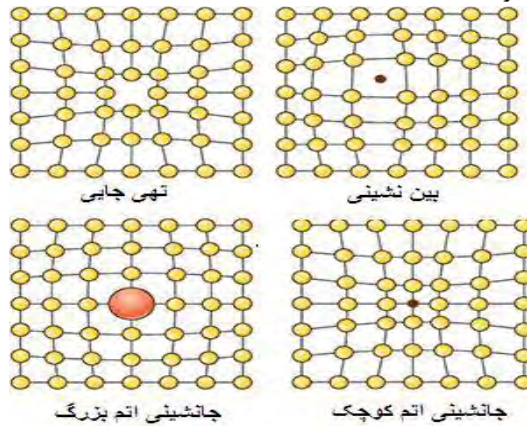


شکل ۱


## دانش افزایی

### ساختار مکعبی مرکز پر (Body Centered Cubic یا BCC)

در این ساختار اتم‌ها در گوشه‌ها و مرکز مکعب قرار دارند بنابراین عدد همسایگی این ساختار هشت است. به همین دلیل نیز در هر واحد شبکه دو اتم؛ یک اتم در مرکز مکعب و یک اتم در گوشه‌ها؛ موجود است. این موضوع در شکل ۲ به خوبی به نمایش در آمده است. فاکتور فشردگی اتم‌ها در این ساختار ۰.۶۸ است. محاسبات مربوط به فاکتور فشردگی اتم‌ها نیز در شکل ۳ آمده است. تماس هر اتم با همسایه‌هایش از مسیر قطر مکعب واحد شبکه است، و بر این اساس محاسبات صورت می‌پذیرد. بسیاری از فلزات شامل فلزات قلیایی، مانند سدیم، و بسیاری از عناصر واسطه، مانند آهن در دمای محیط، ساختار . . . را انتخاب می‌کنند.

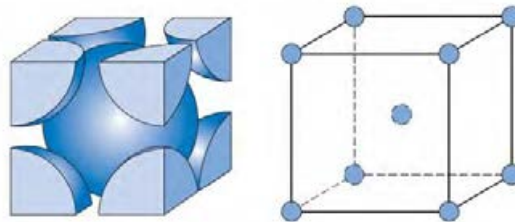


شکل ۲- ساختار شبکه‌ای مکعبی مرکز پر

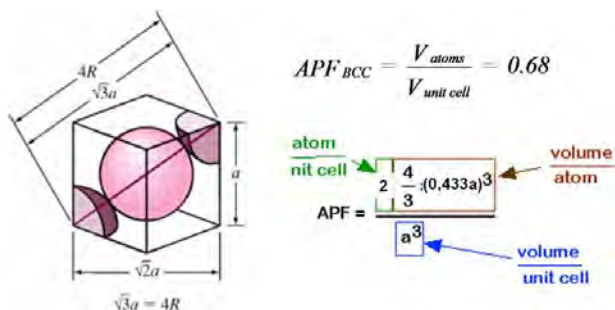


شکل ۳- محاسبات مربوط به فاکتور فشردگی اتمها در ساختار مکعبی مرکز پر

### ساختار مکعبی با وجوه پر (FCC یا Face Centered Cubic)

در این ساختار اتمها در گوشه‌ها و مرکز وجوه قرار دارند بنابراین عدد همسایگی این ساختار دوازده است. به همین دلیل نیز در هر واحد شبکه چهار اتم؛ سه اتم در مرکز وجوه و یک اتم در گوشه‌ها؛ موجود است. این موضوع در شکل ۴ به خوبی به نمایش در آمده است. فاکتور فشردگی اتمها در این ساختار ۰.۷۴ است. محاسبات مربوط به فاکتور فشردگی اتمها نیز در شکل ۵ آمده است. تماس هر اتم با همسایه هایش از مسیر قطر وجوه واحد شبکه است، و بر این اساس محاسبات صورت می‌پذیرد. بسیاری از فلزات معمول مانند مس، نیکل، سرب در ساختار ... شکل می‌گیرند.

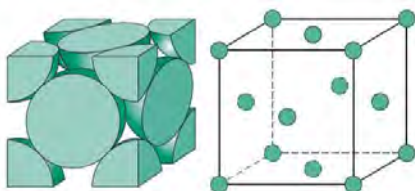

شکل ۴- ساختار شبکه‌ای مکعبی با وجوه پر

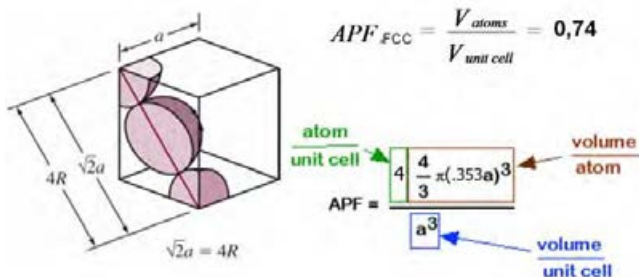

شکل ۵- محاسبات مربوط به فاکتور فشردگی اتمها در ساختار مکعبی با وجوه پر



جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی
۱	منطقه ذوب شده	.....
۲	منطقه تحت تاثیر حرارت	.....
۳	فلز مبنا	.....



درباره جانشینی مستقیم و بین نشینی در فلزات تحقیق کنید.

## دانش افزایی

### عیوب جوشکاری

یک ناپیوستگی در حقیقت یک انقطاع در ساختار فلز جوش می باشد مثل وجود ناهمگنی در خواص مکانیکی و متالورژیکی ماده یا فلز جوش اما باید بدانیم که یک ناپیوستگی لزوماً عیب محسوس نمی شود. در حقیقت عیب یک ناپیوستگی است که به واسطه ویژگی خاصش و یا در اثر تجمع آن در قطعه یا محصول نمی تواند حداقل استانداردهای کاری مورد نیاز را برآورده کند عیوب جوش را می توان به طور کلی به عیوب ظاهری و داخلی تقسیم بندی کرد.

\* ترکها ( . . . ) : در میان عیوب جوش، ترکها به عنوان خطرناکترین نوع عیب تقسیم بندی می شوند و دارای پتانسیل زیادی برای رشد در فشار سرویس هستند. ترکها را می توان به عنوان پارگی خطی زیر فشار کاری تعریف کرد. برای پیش بینی و به حداقل رسانیدن میزان ترک و برطرف کردن آنها نیاز به دقت ویژه ای است. ترکها در یک رنج دمایی وسیع در خیلی از مناطق جوش و به انواع مختلف به وجود می آیند. از نظر اندازه ترکها از سائزهای خیلی بزرگ تا سائزهای خیلی کوچک که برای پیدا کردن آنها نیاز به میکروسکوپ است طبقه بندی می شوند. اولین خصوصیتی که در مورد ترکها باید مورد توجه قرار گیرد محل ترک در جوش می باشد. عامل ایجاد ترک بر حسب محل ترک و با توجه به شکل اتصال جوش مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع ترک که در مناطق مختلف قطعه جوش داده شده به وجود می آید.

- ۱- ترک در حوضچه جوش یا دهانه انتهایی .....
- ۲- ترک عرضی در جوش .....
- ۳- ترک عرضی در منطقه مجاور جوش .....
- ۴- ترک طولی در فلز جوش .....

- ۵- ترک زبانه یا گوشه‌های .....
- ۶- ترک زیر فلز جوش .....
- ۷- ترک در خط ذوب .....
- ۸- ترک ریشه فلز جوش .....
- ترک‌های گرم ( . . . . . ): ترک‌هایی هستند که در هنگام انجماد جوش و یا قبل از اینکه حرارت جوش به طور کامل برطرف شود، به وجود می‌آیند.  
عوامل به وجود آورنده ترک گرم
  - ۱- بیش از حد بودن مقدار گوگرد، فسفر و قلع در فلز مبنا .
  - ۲- علت به وجود آمدن ترک در فلزات غیر آهنی می‌تواند وجود عناصر گوگرد یا روی باشد .
  - ۳- روش نامناسب قطع قوس .
  - ۴- کوچک بودن سطح مقطع گرده جوش در مقایسه با سطح فلز مبنا در پاس ریشه .
  - ۵- ترک گرم معمولاً در جوش‌های با نفوذ و عمیق زیاد رخ دهد و در صورت عدم اصلاح می‌تواند از لایه‌های بعدی هم گذر کند.
- ترک‌های سرد ( . . . . . ): ترک‌هایی که بعد از انجماد کامل جوش به وجود می‌آیند ترک‌های سرد نامیده می‌شوند. اینگونه ترکها در دماهای زیر ( . . . . ) جوشکاری، این گونه ترکها به وجود می‌آیند. در واقع بعد از گذشت ساعت‌ها و روزها از اتمام ترکهای درون دانه ای می‌باشند.  
عوامل به وجود آورنده ترک سرد .
  - ۱- ترد و سخت شدن منطقه مجاور جوش مثلاً با سریع سرد کردن .
  - ۲- ایجاد و پیشرفت تنش‌های واکنشی و پسماند .
  - ۳- وجود هیدروژن در جوش .
  - ۴- مهار اضافی اتصال .
- ترک ستاره ای ( . . . . . ): اینگونه ترکها در اثر انقباضات حجمی فلز مذاب در هنگام انجماد به وجود می‌آیند و معمولاً در اثر قطع ناگهانی قوس الکتریکی ظاهر می‌گردند. به علت اینکه در انتهای جوش(منطقه آتشفشانی شکل) ( . . . . . ) سرعت سرد شدن بیشتر از سایر نقاط جوش می‌باشد و در اثر انجماد در تمام جهات تنشهای انقباضی باعث تولید ترک ستاره ای می‌شود. در صورت وجود عناصر مستعد به تجزیه در فلز پایه مثل کربن، سولفور و نیوبیوم، حساسیت به ترک ستاره ای افزایش می‌یابد.  
علل اصلی بروز ترکها در جوش
  - ۱- عدم مهارت جوشکار .
  - ۲- ناخالصی‌هایی نظیر گوگرد و فسفر، روی، مس و قلع در فلز پایه و فلز جوش .
  - ۳- نامناسب بودن فلز پرکننده از لحاظ ساختار متالورژیکی .

- ۴- ترک ناشی از شکل گرده جوش (هنگامی که پهنای جوش زیاد و عمق نفوذ آن کم باشد).
- ۵- تنش‌های انقباضی ناشی از اجرای جوش با سطح مقعر .
- ۶- کمتر بودن چقرمگی جوش در مقایسه با چقرمگی فلز پایه که باعث بروز ترک‌های عرضی می‌شود. قابل ذکر است که اگر چقرمگی شکست یک ماده کم باشد، آن ماده به‌صورت ترد می‌شکند و هر چه چقرمگی شکست بالاتر رود احتمال شکست نرم افزایش می‌یابد.
- ۷- عدم انجام پیش‌گرمایش و نفوذ هیدروژن زیاد در منطقه جوش .
- ۸- افزایش تنش‌های پسماند .
- ۹- وجود کربن زیاد در فلز پایه و ترد شدن منطقه جوش .
- ۱۰- سرد شدن سریع جوش.

تخلخل ( . . . . . ): تخلخل در حقیقت مقداری گاز می باشد (معمولاً به صورت کروی) که در هنگام منجمد شدن در فلز باقی می ماند.

- انواع تخلخل شامل: تخلخل خطی، یکنواخت، پراکنده ولوله ای می باشند.  
به طور کلی علت اصلی انواع تخلخل

۱- کثیفی درز اتصال و یا سطح فلز پایه، مثلاً آلودگی‌های روغن، غبار، لکه یا زنگ .

۲- شدت جریان کم .

۳- عدم مهارت جوشکار .

۴- حبس سرباره .

۵- وجود مقادیر بالای گوگرد و فسفر در فلز پایه .

۶- استفاده از الکتروود نامناسب برای فلز پایه، مثلاً استفاده از الکتروود با روکش شکسته یا ترک خورده و یا استفاده از الکتروود مرطوب .

۷- عدم محافظت گازی مناسب از جوش .

۸- زمان ناکافی برای فعل و انفعالات متالورژیکی در حوضچه جوش.

۹- کثیفی درز اتصال و یا سطح فلز پایه، مثلاً آلودگی‌های روغن، غبار، لکه یا زنگ .

۱۰- شدت جریان کم .

۱۱- عدم مهارت جوشکار .

۱۲- حبس سرباره .

۱۳- وجود مقادیر بالای گوگرد و فسفر در فلز پایه .

۱۴- استفاده از الکتروود نامناسب برای فلز پایه، مثلاً استفاده از الکتروود با روکش شکسته یا ترک خورده و یا استفاده از الکتروود مرطوب .

۱۵- عدم محافظت گازی مناسب از جوش .

۱۶- زمان ناکافی برای فعل و انفعالات متالورژیکی در حوضچه جوش.



ناخالصی‌های سرباره ( . . .): به اکسیدها و سایر جامدهای غیرفلزی که در داخل مذاب گیر افتاده اند و یا بین فلز جوش و فلز پایه هستند ناخالصی‌های سرباره گفته می‌شود. این ناخالصی‌ها می‌توانند در بیشتر روشهای جوشکاری مشاهده شوند.

عوامل ایجاد سرباره در جوش .

۱. روش نامناسب جوشکاری
۲. طراحی نامناسب اتصالات.
۳. تمیزکاری نامناسب جوش بین پاس‌ها .

عدم نفوذ در ریشه ( . . . . . ) ( . . . . . ): به عدم نفوذ کامل جوش در تمام ضخامت اتصال وعدم نفوذ در ریشه گفته می‌شود. این عیب باعث کاهش مقدار سطح مقطعی می‌شود که نیرو را تحمل می‌کند. نفوذ ناقص می‌تواند بر اثر حرارت ناکافی جوش، طراحی نامناسب اتصال (مثلا ضخامت زیاد و عدم توانایی نفوذ قوس جوشکاری)، یا کنترل نامناسب قوس جوش بوجود آید. جوش‌هایی که نیازمند نفوذ کامل هستند، معمولا توسط روشهای غیرمخرب مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

عوامل ایجاد نفوذ ناقص در پاس ریشه .

- ۱- پائین بودن شدت جریان .
- ۲- زاویه نامناسب دست .
- ۳- کثیفی درز .
- ۴- کم بودن زاویه پخ.

عدم نفوذ ( . . . . . ) ( . . . . . ): عدم پیوستگی در سطح تماس فلز جوش و فلز پایه برای نفوذ در یکدیگر را عدم نفوذ می‌نامند.

عوامل ایجاد ذوب ناقص

- ۱- کافی نبودن انرژی ورودی (حرارت ناکافی جوشکاری)
  - ۲- عدم انتخاب صحیح اندازه و نوع الکتروود .
  - ۳- مناسب نبودن طرح اتصال (عدم دسترسی کافی به تمام وجوه همجوش)
  - ۴- کافی نبودن گاز محافظ در فرایندها با پوشش گاز .
- عدم تمیزکاری در بین پاس‌ها.

\* سوختگی لبه جوش ( . . . . . ): دو حالت زیر به عنوان سوختگی لبه جوش شناخته می‌شود:

۱- پس رفت مذاب در فلز پایه و نزدیک به گوشه جوش که توسط فلز جوش (مذاب) پر نشده است

۲- ذوب دیواره کناری شیار جوش در گوشه بستر جوش.

سوختگی لبه جوش از لحاظ اندازه به بزرگ، قابل رؤیت، شیار پیوسته و ناپیوستگی‌های خیلی کوچک که بیشتر از چند میکرون عمق ندارند طبقه بندی

می شوند. سوختگی لبه جوش با تولید شیار در لبه جوش بیشترین آمار را برای تولید شکست‌های مکانیکی در جوش دارد و به عنوان یکی از عیوب جوشکاری محسوب می شود.

عوامل ایجاد بریدگی لبه جوش . . . . .

- ۱- بالا بودن شدت جریان .
- ۲- زاویه نامناسب و سرعت زیاد .
- ۳- کالیبره نبودن دستگاه جوشکاری .
- ۴- زیاد بودن طول قوس

تقعر ( . . . . . ) : در اثر نیروهای جاذبه بر فلز مذاب یا در اثر کشش سطحی لبه جوش برای نگه داشتن مذاب در دیواره پخ، این عیب به وجود می آید نام دیگر این عیب را می توان « . . . . . » یا مکش فلز مذاب به طرف داخل گذاشت. عدم همترازی ( . . . . . ) : عدم تطابق نشاندهنده غیر هم تراز بودن دو سطح جوشکاری در سطح مقطع اتصال است.

سوختگی در ریشه جوش ( . . . . . ) : این عیب مربوط به مذاب جوش در قسمت زیر ریشه است.

روی هم رفتگی ( . . . . . ) : مقدار اضافی مذاب که از مرز جوش در سطح بیرونی فلز پایه هم گذشته باشد به نام روی هم افتادگی شناخته می شود. روی هم افتادگی فلز جوش (مذاب) بیشتر در جوش‌های . شکل اتفاق می افتد. این عیب در اثر جریان نادرست یا روش غلط جوشکاری به وجود می آید.

عوامل ایجاد روی هم رفتگی فلز جوش . . . . .

۱. تکنیک نامناسب جوشکاری .
  ۲. اضافه کردن سیم جوش بدون رعایت زاویه مناسب دست.
- عوامل ایجاد انقباض ریشه جوش . . . . .
۱. مهارت ناکافی جوشکار در اضافه نمودن سیم جوش .
  ۲. حرکت نامناسب دست.

عوامل ایجاد فلز جوش اضافی . . . . .

۱. حرکت آرام دست جوشکار یا اضافه شدن بیش از اندازه سیم جوش .
۲. استفاده از تکنیک نامناسب جوشکاری .

عامل ایجاد نفوذ اضافی . . . . .

۱. آماده سازی نامناسب لبه (ناشی از فاصله زیاد بین دو قطعه و همچنین زاویه زیاد پخ) .
۲. عدم مهارت جوشکار در حرکت دست .
۳. تنظیم نبودن شدت جریان جوشکاری .
۴. تمرکز حرارت بیش از حد.

عامل ایجاد ساق‌های نامساوی در جوش گوشه . . . . .

. . . . .

۱. رعایت نکردن زاویه مناسب الکتروود نسبت به قطعه کار.  
عوامل ایجاد تقعر ریشه جوش . . . . .
۱. استفاده از الکتروود با قطر بالا .
۲. شدت جریان بیش از اندازه .
۳. زاویه پخ زیاد در آماده سازی قطعات.
- عوامل مل ایجاد گلوبی جوش ناکافی . . . . .
۱. استفاده از الکتروود با قطر نامناسب .
۲. سرعت زیاد جوشکاری .
۳. شدت جریان پائین .
۴. عدم مهارت جوشکار.
- عوامل ایجاد لکه قوس . . . . .
۱. عدم مهارت جوشکار .
۲. عادت نادرست برخی جوشکارها هنگام شروع کار با الکتروود جدید .
۳. تشکیل لکه قوس اتفاقی در فاصله‌ای دورتر از محل جوشکاری به دلیل اتصال کابل‌ها با قطعات فلزی.
- عوامل پاشش جوش . . . . .
۱. تنظیم نبودن متغیرهای مهم جوشکاری نظیر آمپرژ، ولتاژ و فاصله نوک الکتروود از سطح کار .
۲. بالا بودن بیش از حد شدت جریان جوشکاری به عنوان یکی از عوامل اصلی .
۳. زاویه بیش از حد الکتروود نسبت به سطح کار (معمولاً زوایای بیش از ۱۵ درجه نسبت به قائم در پاشش جوش موثر است) .
۴. تنظیم نبودن جریان گاز محافظ.
- عدم تقارن زوایه‌ای . . . . .
۱. عدم مونتاژ صحیح قطعات مورد نظر .
۲. اعوجاج بیش از حد صفحات یا پروفیل نورد شده.

### عامل بازشدگی ناصحیح ریشه (Incorrect root gap of Fillet Weld)

۱. عدم مونتاژ صحیح قطعات مورد نظر.
- \* تغییر شکل ( . . . . . ) : سطوح نزدیک حوضچه مذاب در هنگام جوشکاری ذوب می شوند و به حالت مایع در می آیند و در هنگام سرد شدن مناطق مذاب، منقبض شده و به سمت منبع اصلی مصرف حرارت حرکت می کنند. این پدیده سبب تغییر در موقعیت نسبی اجزاء جوش می گردد که پدیده تغییر شکل نامیده می شود.
- در میان عیوب خطی ترکها مخصوصاً وقتی که در روی سطح قرار می گیرند خطرناکترین نوع عیب محسوب می شوند بنابراین هیچ استانداردی در زمینه کیفیت جوش وجود ترک را در جوش مورد قبول نمی داند.

## گزارش کیفیت روش جوشکاری PQR (Procedure Qualification Record)

ساخت و نصب سازه‌های جوشکاری مستلزم این است که نشان دهیم کیفیت مواد اولیه، روش جوشکاری و فلز حاصل از جوش، مطابق با خواسته‌های استاندارد می‌باشد.

این کار به کمک یکسری آزمایشات مخرب و غیرمخرب تحت عنوان گزارش کیفیت روش جوشکاری ... انجام می‌شود.

هدف از انجام آزمایشات تعیین کیفیت روش جوشکاری آن است که نشان دهیم، روش جوشکاری تدوین شده ( . . ) با اتصالی سالم و با خواص مکانیکی مطلوب و قابل پذیرش در محدوده استاندارد مربوطه، بوجود می‌آورد. نتیجه آزمایشات در فرم خاصی ثبت شده که به آن گزارش کیفیت روش جوشکاری ... می‌گویند.

### مراحل تهیه PQR

برای تهیه یک ... چهار مرحله زیر طی می‌شود:

مرحله اول - آماده سازی و جوشکاری نمونه های مناسب

مرحله دوم - آزمایش نمونه های تهیه شده

مرحله سوم - ارزیابی نتایج و نتیجه گیری راجع به آماده سازی، جوشکاری و آزمایشات

مرحله چهارم - ثبت و تأیید نتایج (در صورت قابل قبول بودن آنها)

### مرحله اول: آماده سازی و جوشکاری نمونه های مناسب

معمولاً نمونه‌ها به نحوی مونتاژ و ساخته می‌شوند که درز اتصال در وسط نمونه قرار بگیرد. اندازه، نوع و ضخامت نمونه باید متناسب با نوع و ضخامت موادی که در تولید جوشکاری می‌شوند و نیز تعداد، نوع و اندازه نمونه‌های آزمایشی لازم برای آزمایشات باشد. مواد، نحوه و جزئیات جوشکاری نمونه‌ها باید مطابق با ... مربوطه باشد، به عبارت دیگر متغیرهای ضروری باید یکسان باشد.

ابعاد و اندازه نمونه‌ها باید حداقل با مقادیر ذکر شده در استاندارد مطابقت داشته باشد. مطابق با همین استاندارد اندازه و محل نمونه‌های آزمایش که از نمونه‌های جوشکاری شده بدست می‌آیند، مشخص شده است.

### مرحله دوم: آزمایش نمونه های تهیه شده

آزمایشات مشخصی بر روی نمونه‌های جوشکاری شده باید انجام شود. نوع و تعداد نمونه‌هایی که برای تست‌های مخرب لازم است، بستگی به استاندارد مورد استفاده و مشخصات کاربردی ویژه سازه دارد. اغلب تست‌های غیرمخرب نیز انجام می‌شوند.

آزمایش‌های مورد نیاز برای جوش‌های شیاری عبارتند از:

(۱) بازرسی چشمی ( . . . . . )

- (۲) آزمایش رادیوگرافی یا اولتراسونیک ( .....
  - (۳) آزمایش خمش - ریشه برای سلامت جوش ( .....
  - (۴) آزمایش خمش - گرده برای سلامت جوش ( .....
  - (۵) آزمایش کشش از فلز جوش برای خصوصیات مکانیکی فرآیندهای (-) .....
  - (۶) آزمایش ضربه برای تعیین چقرمگی و انرژی ضربه ( .....
  - (۷) آزمایش ماکرواچ برای سلامت و نفوذ موثر ساق جوش ( .....
  - (۸) آزمایش کشش با مقطع کاهش یافته برای اندازه گیری استحکام کششی ( .....
- همچنین برای جوشهای گلوئی ( ... ) آزمایشهای زیر مورد نیاز است:
- (۱) بازرسی چشمی ( .....
  - (۲) آزمایش ماکرواچ برای سلامت و ذوب کافی جوش ( .....
  - (۳) آزمایش خمش - جانبی برای سلامت جوش ( .....
  - (۴) آزمایش کششی از فلز جوش برای خصوصیات مکانیکی ( .....

### آزمایش کششی با مقاطع کاهش یافته

قبل از انجام آزمایش تمام اندازه های نمونه کنترل می شوند. سپس نمونه در فکهای دستگاه قرار گرفته و بار اعمال می شود. آزمایش تا حد پارگی نمونه ادامه می یابد. اگر حداکثر بار وارده را بر مساحت سطح مقطع نمونه تقسیم کنیم، استحکام کششی بدست خواهد آمد. همچنین از روی تفاوت طول نمونه، قبل و بعد از آزمایش (اندازه ثانویه با کنار هم قراردادن نمونه های شکسته اندازه گیری می شود) امکان محاسبه درصد ازدیاد طول وجود دارد.

قبل از انجام آزمایش تمام اندازه های نمونه کنترل می شوند. سپس نمونه در فکهای دستگاه قرار گرفته و بار اعمال می شود. آزمایش تا حد پارگی نمونه ادامه می یابد.

### آزمایش ماکرواچ

ابتدا مقطعی از نمونه بریده شده و توسط سنگ صاف می شود. سپس با سنباده زنی متوای با کاغذ سنباده های مختلف - از زبر به نرم - سطح نمونه صیقلی می شود. برای اچ کردن محلول های مختلفی وجود دارد که در استانداردها ذکر شده است.

### آزمایش خمش

نمونه ها در سه شکل ریشه، سطحی و جانبی تهیه می شوند. نمونه ها مطابق استاندارد در نگهدارنده قرار گرفته و بوسیله یک سنبه سرگرد، خمیده می شوند. نمونه باید بر روی قالب قرار گرفته و سپس سنبه سرگرد پائین آمده و موجب خمیدگی نمونه شود. به هنگام قرار دادن نمونه ها باید به نکات زیر توجه کرد:

الف) نمونه‌های خمشی جانبی از پهلو جوش بر روی قسمت خالی قالب قرار می‌گیرند.

ب) نمونه‌های خمشی ریشه و نمونه‌های تعیین سلامت جوش گلوئی از قسمت زیر جوش روی قالب قرار می‌گیرند.

ج) نمونه‌های خمشی سطحی از قسمت روی جوش بر روی قسمت خالی قالب قرار می‌گیرند.

نمونه‌ها پس از اعمال فشار باید کاملاً" به شکل . در آمده باشند. ضمن اینکه فلز جوش و ناحیه متأثر از حرارت باید کاملاً" در مرکز قالب قرار گرفته و پس از انجام آزمایش خمش میان قسمت خمیده قرار بگیرند.

### آزمایش کشش نمونه فلز جوش

آزمایش کشش بر اساس . . . . . انجام می‌شود.

### آزمایشات غیرمخرب

۱- بازرسی چشمی

۲- آزمایش ذرات مغناطیسی برای تشخیص ترک

۳- آزمایش مایعات نافذ برای تشخیص ترک‌های سطحی

۴- آزمایش رادیوگرافی

۵- اولتراسونیک

### مرحله سوم: ارزیابی نتایج

### نتایج قابل قبول آزمایشات

نتایج حاصل از آزمایشات با معیار پذیرش مربوطه در استاندارد مقایسه شده و در صورت تأیید و قابل قبول بودن، نتایج قابل درج در . . . می‌باشند.

### مرحله چهارم: ثبت و تأیید نتایج

پس از تعیین نتایج آزمایشات، مشخصات فرآیند تهیه نمونه و نتایج آزمایش‌های تعیین کیفیت باید در فرم خاصی با عنوان گزارش کیفیت روش جوشکاری . . . ثبت شده و پس از مطالعه نتایج آزمایشات، مورد تأیید قرار گیرد.

فرم . . . عموماً دو صفحه ای است. در صفحه اول . . . اطلاعات و پارامترهای لازم برای انجام فرآیند جوشکاری ذکر می‌شود که نحوه تنظیم آن همانند نحوه تنظیم فرم . . . است. به عبارت دیگر در صفحه اول اطلاعاتی نظیر: روش جوشکاری، طرح اتصال، فلز پایه پرکننده، وضعیت جوشکاری، پیشگرم و ... ذکر می‌گردد.

در صفحه دوم فرم . . . نتایج آزمایشات کشش، خمش، ضربه و در صورت نیاز دیگر آزمایشات نظیر سختی سنجی، آنالیز شیمیائی و ... درج و تأیید می‌گردد.

ذکر نام جوشکار نمونه آزمایش در این قسمت الزامیست. مواردی چون شماره پرسنلی و درجه کیفیت کار جوشکار نیز در . . . نوشته می‌شود. نام تنظیم کننده

آزمایش و شماره گزارش آزمایشات نیز در ... درج می گردد. تنظیم کننده ... نهایتاً" با ذکر تاریخ گزارش کیفیت روش جوشکاری را امضاء می کند.

### نکات لازم در نوشتن PQR (در محدودیت متغیرها)

جهت کاهش هزینه و زمان ناشی از آزمایشات تعیین کیفیت لازمست تا محدوده‌ای برای متغیرهای ... در نظر گرفته شود. بدیهی است تغییر هر یک از متغیرها در خارج از محدوده تعریف شده، منجر به نوشتن ... ، ... جدید می شود.


بر اساس استاندارد هر تولید کننده موظف به ارائه ... جهت مشخص کردن روش جوشکاری ( ... ) است و هر ... باید به کمک آزمایش‌های کنترل کیفی ( ... )، تأییدیه کیفیت دریافت کند. پس هر ... به یک ... نیاز دارد. اما با توجه به نکات کد امکان تنظیم یک ... برای تضمین کیفیت چندین ... وجود دارد.

در صفحه بعد یک نمونه ... را مشاهده می نمایید.

**Sample of PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR)**  
 1. Procedure Qualification  or 2. Procedure Verification

COMPANY NAME \_\_\_\_\_ BY \_\_\_\_\_  
 PQR No. \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
 PQR REV. No. \_\_\_\_\_ REV. DATE \_\_\_\_\_  
 SUPPORTING WPS Nos. \_\_\_\_\_  
 WELDING PROCESS(ES) \_\_\_\_\_ TYPE \_\_\_\_\_  
 Manual, Semi-Automatic, Automatic, Robotic

**JOINTS**

JOINT TYPE _____ BACKING _____ BACKING MATERIAL (TYPE) _____ GROOVE ANGLE _____ ROOT OPENING RADIUS (U or J) _____ ROOT FACE _____ BACKGOUGING (YES or NO) _____ BACKGOUGING METHOD _____ Sketches, production drawings, welding symbols, or written description should show the general arrangement of the parts to be welded. Where applicable, the root spacing details of the weld groove may be specified.	Joint Details 
---	---

**BASE METAL(S)**

M-No. \_\_\_\_\_ GROUP No. \_\_\_\_\_ OR TO M-No. \_\_\_\_\_ GROUP No. \_\_\_\_\_  
 SPECIFICATION TYPE AND GRADE \_\_\_\_\_  
 TO SPECIFICATION TYPE AND GRADE \_\_\_\_\_  
 THICKNESS RANGE \_\_\_\_\_  
 OF BASE METAL GROOVE \_\_\_\_\_ FILLET \_\_\_\_\_  
 PIPE DIA. RANGE GROOVE \_\_\_\_\_ FILLET \_\_\_\_\_  
 OTHER \_\_\_\_\_

**FILLER METALS**

FILLER METAL F-No. \_\_\_\_\_ OTHER \_\_\_\_\_  
 AWS CLASSIFICATION \_\_\_\_\_ AWS SPECIFICATION \_\_\_\_\_  
 WELD METAL ANALYSIS A-No. \_\_\_\_\_ OTHER \_\_\_\_\_  
 FILLER METAL SIZE \_\_\_\_\_  
 ELECTRODE-FLUX (CLASS) \_\_\_\_\_  
 FLUX TRADE NAME \_\_\_\_\_  
 CONSUMABLE INSERT \_\_\_\_\_  
 OTHER \_\_\_\_\_

**POSITIONS**

POSITION(S) OF GROOVE \_\_\_\_\_ WELD PROGRESSION \_\_\_\_\_  
 POSITION(S) OF FILLET \_\_\_\_\_

**PREHEAT**

PREHEAT TEMPERATURE \_\_\_\_\_ INTERPASS TEMPERATURE \_\_\_\_\_

**POSTWELD HEAT TREATMENT**

TEMPERATURE \_\_\_\_\_ TIME \_\_\_\_\_

شکل ۶- صفحه اول PQR



Sample PQR Form (continued) PQR NUMBER (Page 2) \_\_\_\_\_

**SHIELDING**

	SHIELDING	BACKING	TRAILING
GAS(ES)			
COMPOSITION			
FLOW RATE			

FLUX Yes  No  FLUX TYPE / TRADE NAME \_\_\_\_\_

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS & WELDING PARAMETERS**

CURRENT TYPE AND POLARITY \_\_\_\_\_ PULSING (YES OR NO) \_\_\_\_\_  
 CURRENT (RANGE) \_\_\_\_\_ VOLTAGE (RANGE) \_\_\_\_\_  
 WIRE FEED SPEED (RANGE) \_\_\_\_\_ TRAVEL SPEED (RANGE) \_\_\_\_\_  
 TUNGSTEN ELECTRODE SIZE AND TYPE \_\_\_\_\_  
 PULSING PARAMETERS \_\_\_\_\_  
 OTHER \_\_\_\_\_

**OTHER VARIABLES**

CUP OR NOZZLE SIZE \_\_\_\_\_ COLLET BODY  or GAS LENS   
 CLEANING METHOD \_\_\_\_\_ TECHNIQUE Stringer  or Weave   
 NUMBER OF ELECTRODES \_\_\_\_\_ NUMBER OF PASSES PER SIDE \_\_\_\_\_  
 OTHER \_\_\_\_\_

**TEST RESULTS**

VISUAL TEST RESULTS \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TENSILE TESTS**

Specimen No.	Width	Thickness	Area	Results				Failure Type and Location
				Yield Load	Yield Strength	Tensile Load	Tensile Strength	

**GUIDED BEND TESTS**

Type and Figure Number	Results

WELDER'S NAME: \_\_\_\_\_ ID or SS No. \_\_\_\_\_  
 TESTS CONDUCTED BY: \_\_\_\_\_ LAB TEST No. \_\_\_\_\_  
 We the undersigned certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in accordance with the requirements of AWS D18.3.  
 MANUFACTURER OR CONTRACTOR \_\_\_\_\_  
 DATE \_\_\_\_\_ BY \_\_\_\_\_  
Please Print Signature

شکل ۷- صفحه دوم PQR

### روش جوشکاری تایید شده (WPS)(Welding Procedure Specification)

بر اساس تعریف استاندارد انجمن جوش آمریکا . . . مستند نگارش شده ای است که روش انجام جوشکاری را به جوشکار یا اپراتور دستگاه‌های جوشکاری، براساس ملزومات استاندارد معرفی می کند. تمامی رویه های جوشکاری باید با استفاده از انجام آزمایشات مکانیکی مطابق با استاندارد، مورد تایید قرار گرفته باشند. در برخی استانداردها مانند . . . . . تعدادی از رویه های جوشکاری بنام . . . . .

(.....) معرفی گردیده است که در صورت استفاده از این رویه ها نیازی به انجام آزمایشات خواص مکانیکی نبوده و استاندارد، خود تطابق مکانیکی خواص جوش را با فلزات پایه ذکر شده را تضمین کرده است. در خصوص آزمایشات خواص مکانیکی در قسمت بعد توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.

در خصوص تهیه . . .، باید توجه داشت که تنها مهندسان جوش صلاحیت تهیه این مدرک را دارا می باشند. جدای از تصریحاتی که در استانداردهای مرجع در این خصوص ذکر شده، توجه به مواردی چند مشخص می کند که شخصی که اقدام به نگارش این مستند می نماید باید اطلاعات لازم را در خصوص موارد زیر داشته باشد تا توانمندی ارائه دستورالعملی مناسب، جهت جوشکاری را داشته باشد.

۱- اولین مطلبی که نگارنده . . . باید با آن آشنایی کامل داشته باشد مواد و خواص آنها می باشد. در صورتی که شخص نگارنده با متریکال مورد نظر، شرایط کاربری و خطرات محتمل در هنگام استفاده آن آشنایی نداشته باشد، امکان تجویز دستورالعمل مناسب جهت جوشکاری را نخواهد داشت.

۲- آشنایی با روش های مختلف جوشکاری از دیگر مواردی است که دانستن آن جهت تهیه . . . الزامی است. ممکن است دوستانی در خصوص یک روش جوشکاری اطلاعات مناسبی را دارا باشند ولی عملاً تهیه این مستند توسط این نفرات مشکلات خاص خود را خواهد داشت. مشکل بسیار ابتدایی و قابل لمس برای همه ما این است که این فرد عملاً بخاطر عدم آشنایی با روشهای مختلف جوشکاری قادر به مکانیزه نمودن عملیات تولید نخواهد بود. در بسیاری از موارد می توان بجای استفاده از روشهای قدیمی، با استفاده از روشهای جدید و مکانیزه سرعت و کیفیت بالاتری را در عمل بدست آورد. در برخی موارد نیز بخاطر حساسیت بالای قطعه و عدم امکان آزمایشات غیر مخرب، باید از روشی استفاده کرد که در خصوص جوش حاصل، درصد اطمینان بالایی را حاصل نماییم.

۳- مطلب بسار حساس و مهم در خصوص طراحی جوش سازه، محاسبه تنش وارد بر جوش و تحمل خستگی می باشد که باید توسط نگارنده این مستند مد نظر قرار گرفته شود و طرح اتصال طوری محاسبه گردد تا کمترین تنش به جوش وارد گردد.

هدف از تنظیم یک . . . مشخص کردن جزئیات فرآیند جوشکاری یک قطعه یا ماده مورد نظر است.

### مشخصات سربرگ فرم WPS:

بسته به شرایط کاری هر شرکت این فورمت قابل تغییر است. مطابق با کد . . . . .  
... در فرآیندهای مختلف جوشکاری، متغیرهای جوشکاری به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

( الف ) متغیرهای اساسی ( . . . . . )

پارامترهایی هستند که در صورت تغییر آنها در یک . . . یک . . . جدید باید تدوین و تهیه شود.

( ب ) متغیرهای غیراساسی ( . . . . . )

پارامترهایی هستند که صرفاً برای اطلاع در . . . قرار می گیرند و در صورت تغییر آنها، احتیاج به انجام آزمایش مجدد و تهیه . . . جدید نمی باشد.

( ج ) متغیرهای مشروط ( . . . . . )

پارامترهایی هستند که در صورتی باعث تغییر . . . مربوط به یک . . . می شوند که در مشخصات فنی نسبت به انجام تست ضربه جهت تعیین کیفیت، . . . ، اشاره شده باشند.

بعنوان مثال می توان به جدول . . . در استاندارد . . . . . اشاره کرد. در این جدول متغیرهای اساسی، غیر اساسی و مشروط برای روش جوشکاری دستی ذکر شده است.

مشخصات اولیه یک . . . عبارتست از:

۱- شماره سری مشخصات روش جوشکاری . . . . .  
( . . . . . )

۲- تاریخ تنظیم

۳- شماره بازبینی ها ( . . . . . )

۴- تاریخ بازبینی

۵- شماره سری گزارش کیفیت روش جوشکاری ( . . . . . )

۶- روش یا روشهای مورد استفاده جهت جوشکاری

### نحوه انجام فرآیند جوشکاری (Type)

بعنوان مثال: دستی ( . . . . . )، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، ماشینی می توانند طرق مختلف اعمال یک فرآیند باشند. جوشکاری قوس با الکتروود روپوش دار در صورت استفاده از الکترودهائی با طول محدود و به صورت دستی . . . . . تلقی می شود. روش هائی مانند . . . در صورت جوشکاری دستی، نیمه خودکار به حساب می آیند و اگر پیک آنها بر روی ماشین قرار گیرد و بطور خودکار حرکت کند، از آنجائیکه انتقال مفتول نیز خودکار بوده فرآیندی ماشینی ( . . . . . ) یا تمام اتوماتیک به حساب می آید.

لازم به تذکر است که ذکر مطالبی چون: نام شرکت یا کارخانه تولیدی، نام مشاور یا ناظر بر جوشکاری، نام قطعه یا عنوان پروژه و نظائر آن نیز باید در همین قسمت از فرم . . . بیابند.

## طرح اتصال (Joints)

مشخصات طرح اتصالی که روش جوشکاری برای آن نوشته می شود بر اساس کد ( . . . . . ) می بایست در قسمتی از فرم . . . درج شود. در صورت تمایل و نیاز، فرآیند پخ سازی مورد نظر نیز قابل ذکر است. معمولاً آماده سازی شیار یا پخ جوشکاری به یکی از روش های برش اکسیژن، استفاده از الکترودهای کربنی، برش قوس پلاسما یا روش های مختلف ماشین کاری انجام می شود. بهتر است ماشین کاری و سنگ زنی پس از آماده سازی به روش های دیگر نیز اعمال شوند. در نهایت تمیز کاری شیار یا پخ جوش باعث بهبود کیفیت کار می شود و اشاره بدان در این قسمت از . . امکان پذیر است. بهتر است که مشخصات شیار چه بصورت کامل و چه اختصاری نشانگر پارامترهای ذیل باشد:

الف - نوع اتصال جوشکاری

ب - نفوذ جوش و ضخامت قطعه مورد جوشکاری

پ - شکل شیار جوشکاری

## پشت بند (Backing)

بنا به صلاح دید طراحی و به منظور مواردی چون جلوگیری از اکسید شدن مذاب شیار جوش، عدم ریزش مذاب از پشت شیار، افزایش یا کاهش سرعت انجماد در پشت جوش، اطمینان از خالی نماندن یا ایجاد زیر برش در قسمت پشتی جوش و غیره از تسمه ای فلزی، جریان گاز یا فلاکس به عنوان پشت بند استفاده می شود. در این قسمت از . . با تأیید یا عدم تأیید در مورد استفاده از پشت بند اشاره می شود.

## فلزات پایه (Base Metals)

ذکر نوع و ترکیب شیمیائی فلز مورد جوشکاری از جمله مهمترین مطالب قابل ذکر در . . است. عنوان نمودن شماره استاندارد تقسیم بندی، ترکیب شیمیائی یا عملیات حرارتی خاص که قبل از جوشکاری باید روی ورق انجام شود در انتخاب سایر مشخصات فرآیند جوشکاری منجمله پیشگرم، پس گرم، انتخاب الکتروود و تکنیک کار دخیل است.

مشخصات فلز پایه معمولاً بر اساس کد . . . . . انتخاب می شود.

## عدد مشخصه Pno

جهت کاهش تعداد فرم های . . و . . فلزات پایه تحت عددی بنام . تقسیم بندی می شوند. در صورتی که برای آزمایش کیفیت فولاد تست ضربه لازم باشد تقسیم بندی جزئی تر شده و . . . . . نیز مطرح می شود اساس تقسیم بندی های فوق الذکر ترکیب آلیاژ، جوش پذیری و خصوصیات مکانیکی است. لیکن با استناد به عدد . یا . . مشابه نمی توان ادعا کرد که دو آلیاژ از نظر خواص متالورژیکی، عملیات حرارتی پس از جوشکاری، طراحی و برخی خواص مکانیکی

قابل جایگزینی می‌باشند. در صورت نیاز به آزمایش ضربه فلز پایه می‌بایست خصوصیات ویژه‌ای داشته باشد.

در کدهای فوق الذکر ... نیز آمده است. در ... ذکر شده، در صورتیکه آلیاژ در جداول ... موجود نباشد بجای ... می توان مشخصات ( . . . . . )، نوع و درجه ( . . . . . & . . . ) ترکیب شیمیایی ( . . . . . ) یا خصوصیات مکانیکی ( . . . . . ) آلیاژ مورد جوشکاری را در ... قید کرد.

### محدودیت ضخامت (Thickness Range)

ضخامت مقطع مورد جوشکاری در این قسمت ذکر می شود.

### سیم جوشها (Filler Metals)

الکترودها می بایست قبل از مصرف خشک شوند. الکترودهای کلاس . . . . . نیز به منظور عدم جذب هیدروژن توسط روکش باید کاملاً "عایق بسته بندی شوند. در صورت باز شدن روکش عایق این الکترودها لازمست تا قبل از مصرف ۲ ساعت در دمای ۲۳۰-۲۶۰ درجه سلسیوس پیشگرم و خشک شوند.

تمامی الکترودها بهتر است به محض باز شدن بسته بندی و قبل از مصرف در خشک کنی با حداقل ۱۲۰ درجه سلسیوس نگهداری شوند.

پس از باز شدن درب بسته بندی یا خروج الکترودها از خشک کن الکترودها نباید بیش از زمان مندرج در ستون . از جدول زیر در معرض اتمسفر قرار گیرند.

در صورتیکه الکترودی در محدوده زمانی ستون . در اتمسفر قرار گرفت لازمست تا از نظر جوشکاری، بازبینی ظاهری و خواص دیگری که در . . . . . آمده آزمایش شود.

جدول ۱- زمان مجاز در اتمسفر قرار گرفتن الکترودهای کم هیدروژن

.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .
.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .
.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .
.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .
.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .
.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .
.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .
.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .
.. . . . .	.. . . . .	.. . . . .

## عدد Fno

... در حقیقت یک تقسیم بندی برای الکترودهاست در کد ... از ... طی جداولی بدان اشاره شده که البته در ضمیمه این جزوه آمده است. اساس این تقسیم بندی موارد استفاده، کاهش تعداد ...، ... های یک پروژه و مشابهت خصوصیات جوشکاری سیم جوش بوده است. در جدول زیر چگونگی تقسیم بندی ... آلیاژهای مختلف آمده است.

جدول ۲- F-No. آلیاژهای مختلف

QW	F-No	نوع آلیاژ سیم جوش
. ۱.۴۳۲	. ۶-۱	آلیاژهای فولادی .
. ۲.۴۳۲	. ۲۴-۲۱	آلومینیوم و آلیاژهای پایه ...
. ۳.۴۳۲	. ۳۷-۳۱	مس و آلیاژهای پایه ...
. ۴.۴۳۲	. ۴۵-۴۱	نیکل و آلیاژهای پایه ...
. ۵.۴۳۲	. ۵۱	تیتانیوم و آلیاژهای پایه ...
. ۶.۴۳۲	. ۶۱	زیرکونیم و آلیاژهای پایه ...
. ۷.۴۳۲	. ۷۲-۷۱	آلیاژهای روکش کاری و سخت کاری سطحی .

## آنالیز فلز جوش یا عدد Ano.

... تنها در مورد آلیاژهای آهنی کاربرد دارد. بر اساس کد ... ابتدا آنالیز جوش در هر فرآیند به روش زیر باید محاسبه شده و سپس بر اساس ... تشخیص داده شده و در قسمت مربوطه ... درج گردد.

الف - برای ...، ...، ...، ... یا آزمایشی برای تشخیص آنالیز جوش انجام می شود و یا بر اساس مدرک کیفیت جوش سازنده آنالیز ارائه شده مورد قبول قرار می گیرد. در صورت انجام آزمایش، نمونه باید مشابه آزمایش آنالیز استاندارد سیم جوش صورت پذیرد.

ب - برای ...، ... یا از مشخصات ارائه شده توسط سازنده استفاده می شود. یا اینکه با شرایطی مشابه استاندارد نمونه آنالیز تهیه می شود. در هر دو صورت گاز محافظ باید گاز مورد استفاده در فرآیند باشد.

پ - برای ... نیز یا از مشخصات سازنده تحت شرایط استفاده از فلاکس مشابه فرآیند اجرائی استفاده می شود و یا تحت شرایط کاری نمونه آنالیز تهیه می شود.

## شماره مشخصات (SFA)

بیش از بیست شماره مشخصات سیم جوش توسط ... تعیین شده است. این تقسیم بندی در ... با یک پیشوند ... همراه است. در جدول زیر شماره مشخصات اقسام سیم جوشها بر اساس کد بندی ... آمده است:

جدول ۳- شماره مشخصات خانواده‌های مختلف سیم جوش

شماره مشخصات	نوع سیم جوش
.. ..	مشخصات الکترودهای جوشکاری قوس فولاد معمولی .
.. ..	مشخصات الکترودهای جوشکاری قوس آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیومی
.. ..	مشخصات الکترودهای روکش دار فولاد زنگ نزن کروم‌دار و کروم نیکل .
.. ..	مشخصات الکترودهای روکش دار فولاد کم آلیاژ ویژه جوشکاری قوس .
.. ..	مشخصات الکترودهای روپوشدار مس و آلیاژهای آن .
.. ..	مشخصات سیم جوش و الکترودهای سخت مس و آلیاژهای آن .
.. ..	مشخصات سیم جوش لحیم کاری ( . . . . . ) .
.. ..	مشخصات سیم جوش لخت فولاد زنگ نزن کروم‌دار و کرومی نیکلی همچون سیم جوش‌ها و الکترودهای لایه لایه، کامپوزیت و توپر .
.. ..	مشخصات سیم جوش و الکترودهای لخت برای جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن .
.. ..	مشخصات الکترودهای روکش دار نیکل و آلیاژهای آن .
.. ..	مشخصات الکترودها و سیم جوش لخت جوشکاری . . . .
.. ..	مشخصات الکترودهای روکش دادن سطحی .
.. ..	مشخصات سیم جوش و الکترودهای لخت نیکل و آلیاژهای آن .
.. ..	مشخصات سیم جوشها و الکترودهای روکش دار جوشکاری چدن .
.. ..	مشخصات سیم جوش و الکترودهای تیتانیوم و آلیاژهای آن .
.. ..	مشخصات الکترودهای لخت فولاد کربنی و فلاکس برای . . . .
.. ..	مشخصات الکترودهای فولاد معمولی ویژه . . . . .
.. ..	مشخصات سیم جوش و الکترودهای لخت آلیاژهای منیزیم .
.. ..	مشخصات الکترودهای توپودری فولاد معمولی ویژه جوشکاری قوس .
.. ..	مشخصات الکترودها و سیم جوش‌های روکش کردن کامپوزیت .
.. ..	مشخصات الکترودهای توپودری فولاد زنگ نزن کروم‌دار و کروم نیکل .
.. ..	مشخصات الکترودهای لخت فولاد کم آلیاژی و فلاکس برای . . . .
.. ..	مشخصات الکترودها و سیم جوش لخت جوشکاری زیرکونیم و آلیاژهای آن .

معمولا" سازندگان الکترودهای جوشکاری شماره مشخصات ( . . . . . ) ارائه می‌کنند در غیر اینصورت با استفاده از جدول ۳ این قسمت تکمیل می‌شود. در صورت عدم وجود . . . می‌توان نام تجاری الکترودها را در این قسمت ذکر کرد.

## شماره کلاس و استاندارد ASM الکتروود (AWS No. Class):

استانداردهای گوناگونی برای نام گذاری الکتروودها وجود دارد مانند: . . . . .  
... .. برای الکتروودهای روکش دار کلاس ... .. جوشکاری با  
قوس الکتریکی نامگذاری به روش ... .. ابتدا با حرف . به معنای الکتروود آغاز می  
شود، دو عدد اول پس از . نشان دهنده استحکام کششی فلز جوش الکتروود بر  
حسب ... می باشد. .... ، .... ، .... ، ....  
... .. اولین عددی که پس از دو رقم استحکام می آید نشان دهنده وضعیت  
جوشکاری قابل اجرا با این نوع الکتروود است:

الف - ... : جوشکاری در چهار وضعیت ( . ، . ، . ) امکان پذیر است.  
ب - ... : جوشکاری در وضعیتهای تخت واقعی ( . ، . ) امکان پذیر است.  
پ - ... : جوشکاری فقط در حالت تخت ( . ) امکان پذیر است.  
آخرین عددی که در نامگذاری الکتروود به روش ... می آید از ۸-۰ متغیر است  
و نشان دهنده کلاس روپوش الکتروود، نوع برق و سایر خصوصیات گروه جوش  
می باشد.

در مورد الکتروود یا سیم جوش کلاس ... .. فولادهای زنگ نزن نام استاندارد  
آمریکائی ( . . . ) فولاد زنگ نرنی که آنالیز مشابه با ترکیب سیم جوش یا  
الکتروود دارد. پس از حرف ( . ) (در مورد جوشکاری قوس) آورده می شود. به عنوان  
مثال ... .. یا ... .. یا ... .. سیم جوشهای ویژه جوشکاری با فرآیندهای  
... بجای حرف . با . آغاز می شوند مانند ... .. که سیم جوش فولاد زنگ نزن  
با ترکیب آلیاژ فولاد ... .. است.

به منظور فراگیری نحوه نامگذاری سایر کلاسهای الکتروودهای فرآیند ... ..  
... .. لازمست تا به استاندارد ... .. مراجعه شود.

## سایز الکتروود (Size of Electrode):

برای انجام با صرفه‌ترین جوش انتخاب اندازه الکتروود قطر میله مغزی) باندازه  
انتخاب نوع الکتروود اهمیت دارد. در انتخاب اندازه الکتروود موارد زیر مورد توجه  
قرار می گیرند: طرح اتصال، ضخامت لایه های جوش، حالت جوشکاری، حرارت  
قابل تحمل توسط قطعه و مهارت جوشکار.

تعداد لایه ها یا پاس‌هایی که جوش احتیاج دارد بطور عمده بستگی به طرح اتصال،  
اندازه الکتروود، ضخامت فلز پایه، حالت جوشکاری دارد. اندازه مناسب الکتروود برای  
مصرف در جوش‌های مختلف برای اتصالات و حالات جوشکاری مختلف ذیلاً" بیان  
شده است:

الف - برای جوش لوله یا سایر اتصالاتی که احتیاج به ذوب خوب در ریشه دارد و  
امکان جوشکاری از پشت جوش نیست، حداکثر الکتروود به قطر ۳.۲۵ تا ۴ میلی‌متر  
برای پاس اول پیشنهاد می‌شود. برای جوشکاری پاس‌های دیگر در تمام حالات  
الکتروودهای قطر ۴ تا ۵ میلی‌متر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای  
جوشکاری در حالت تخت از الکتروودهای با قطر بالای ۵ میلی‌متر نیز استفاده



می‌شود. در لوله های قطر کم پاس اول با الکتروود قطر ۲.۵ و سایر پاس‌ها با الکترودهای قطر ۴، ۳.۲۵ قابل جوشکاری است.

ب - در جوشکاری اتصالات . شکل یا جناغی یک طرفه که دارای تسمه های در پشت اتصال می باشند در حالت تخت برای پاس اول می توان از الکتروود قطر ۵ و برای پاس‌های دیگر از الکتروود بزرگتر استفاده کرد.

پ - برای جوشکاری گوشه‌ای در حالت تخت و سربه سر غیر تخت الکتروود ۵ میلی‌متری حداکثر قطری است که عملاً" مصرف می شود و در این حالت نیز اغلب پاس اول با الکتروود قطر ۴ میلی‌متر جوشکاری می شود.

ت - در مورد الکترودهائی که با روکش کم هیدروژن اندازه معمول برای جوشکاری عمودی و بالا سر قطرهای ۴، ۳.۲۵ میلی‌متر و برای جوشکاری تخت و افقی قطر ۵ یا بزرگتر می باشد.

### وضعیت جوشکاری (Position)

بر اساس کد .... . . . . . قطعات مورد جوشکاری در یکی از چهار وضعیت زیر قرار دارند.

الف: تخت ( .... )

ب: افقی ( . . . . . )

پ: عمودی ( . . . . . )

ت: بالای سر ( . . . . . )

جدول ۴- کد اختصاری وضعیت‌های جوشکاری

جوشکاری شیباری		جوشکاری شیباری لوله		جوشکاری شیباری لوله ورق	
وضعیت	علامت	وضعیت	علامت	وضعیت	علامت
تخت	.. ۱	تخت	.. ۱	تخت	.. ۱
افقی	.. ۲	افقی	.. ۲	افقی	.. ۲
عمودی	.. ۳	عمودی	.. ۵	عمودی	.. ۳
بالای سر	.. ۴	بالای سر	.. ۶	بالای سر	.. ۴
.	.	.	.	.	.

## وضعیت شیار (Position of Groove)

با استفاده از علامت های اختصاری دو ستون سمت راست جدول بالا وضعیت شیار مشخص می شود. در مورد جوشکاری ورق و لوله علامت ها متفاوتند.

### پیشگرم (Preheat):

معمولا" برای جلوگیری از ترکیدگی، پیچیدگی و پیدایش فازهای ناخواسته و ... قبل از جوشکاری، قطعه پیشگرم می شود. همچنین در حین عملیات جوشکاری، کنترل دمای بین پاسی از نظر بالاتر نرفتن از یک حد مجاز و عدم تنزل به کمتر از دمای پیشگرم باید انجام پذیرد. این عمل معمولا" بوسیله گچ های حرارتی صورت می پذیرد. بنا به تغییر رنگ یا ذوب شدن گچ های حرارتی در درجه حرارت خاص دمای قطعه قابل کنترل خواهد بود.

بجز فرآیندهای جوشکاری، ( ... .. ) ، ... ، ... حداقل دمای پیشگرم و حداکثر درجه حرارت بین پاسی می بایست بر اساس ... و با توجه به ضخامت ورق مربوطه تعیین شوند.

### عملیات حرارتی پس از جوشکاری (تنش زدائی) (Postweld Heat Treatment):

از آنجائیکه رایج ترین حالت عملیات حرارتی تنش زدائی پس از جوشکاری است معمولا" درجه حرارت مربوط به تنش زدائی جوش نوشته می شود.

### زمان نگهداری (Time Renge)

زمان لازم جهت تنش زدائی بسته به هر اینچ ضخامت قطعه تغییر می کند. معمولا" در مورد فولادهای کونچ تمپر، درجه حرارت کمتر از دیگر فولادها اختیار می شود لذا باید زمان تنش زدائی افزایش یابد.

### نوع گاز محافظ (Shielding Gases)

به عنوان مثال گازهای ... ، ... یا مخلوط این دو ( ... )، نیتروژن و در صورتیکه برای محافظت حوضچه مذاب از اتمسفر استفاده شوند در این قسمت قید می شود. ممکن است در فرآیندهای جوشکاری با الکتروود توپودری یا حتی الکتروود روپوش دار نیز از گازی خنثی استفاده شود. مانند دمیدن گاز در پشت شیار جوش، در چنین مواردی نیز قید نام گاز مورد نظر در این قسمت لازمست.

در فرآیندهای جوشکاری با سوخت گازی ( ... ) یا ... .. در این قسمت سوخت مورد مصرف قید می شودف بعنوان مثال: اکسیژن، اکسی استیلن، بوتان یا مخلوط اکسیژن و اکسی استیلن.

### \* مشخصات الکتریکی (Electrical Characteristic)

تغییر در نوع و قطبیت جریان الکتریکی، افزایش در گرمای ورودی و یا افزایش حجم و میزان فلز جوش رسوب داده شده بر واحد طول جوش باعث تغییر کیفیت جوش می شوند و میزان گرمای وارده از رابطه محاسبه می شود:

همچنین میزان فلز جوش با افزایش اندازه گرده جوش و یا کاهش طول خط جوش به ازای هر الکتروود، متناسب است. در قسمت‌های ۴۴ تا ۴۸ از . . . نمونه (۱) مشخصات الکتريکی بر اساس کد ( . . . ) آمده است.

### نوع جریان مستقیم یا متناوب (Current AC or DC)

برخی الکتروودها با جریان . . . ، بهتر کار می کنند. در صورت استفاده از جریان . . . نشان دادن قطبیت جریان نیز لازمست.

برای انتخاب جریان . . . یا . . . در برگه مشخصات سازنده الکتروود توصیه هائی آمده است. شروع قوس با . . . مشکل تر است و معمولاً در فرآیندهائی که شروع قوس مشکلی ندارد (مانند . . . ) استفاده می شود.

### قطبیت (Polarity)

در صورت انتخاب جریان . . . اتصال الکتروود به قطب مثبت یا منفی می تواند بر درجه حرارت ایجاد شده در قوس و عمق نفوذ جوش تأثیر بگذارد. معمولاً با اتصال الکتروود به قطب مثبت عمق نفوذ افزایش می یابد. قطبیت با علامتهای اختصاری زیر نشان داده می شود.

الف - اتصال الکتروود به قطب مثبت در جریان مستقیم . . . . .

ب - اتصال الکتروود به قطب منفی در جریان مستقیم . . . . .

بر اساس قرارداد . . . پلاریته مستقیم و . . . پلاریته معکوس قلمداد می شوند.

### تکنیک و روش کار: (Technique)

نکات تکنیکی روش جوشکاری باتوجه به کد . . . . . بیان می شوند.

### گرده زنجیری یا موجی (String or Weave Bead)

در این قسمت شکل گرده موردنظر ذکر می شود. در مواردی که گرده های نازک کافی بوده و یا کمترین حرارت وارد به قطعه لازمست، از گرده های زنجیر استفاده می شود زیرا سرعت حرکت دست در این تکنیک بیشتر است. گرده های موجی به اشکال گردشی و هلالی اجرا می شوند.

### سایر کلاهک، نازل یا سوراخ عبور گاز (Orifice or Gas Cup Size)

در فرآیندهای جوشکاری با گاز محافظ اشاره به موارد فوق لازم است.

### تمیزکاری اولیه و بین پاسی (برس زدن، سنگ زدن و غیره)

(( . . . . . & . . . . . ))

تمیز کردن سطح قبل از انجام جوشکاری مانند زدودن زنگارها، چربی ها و کیفیهای قطعه باعث افزایش کاهش کیفیت جوش می شود. همچنین در حین

عملیات جوشکاری چند پاسی و در اتمام کار. تمیز کردن سطح اعم از پاک کردن سرباره حاصله و غیره باعث کاهش و حذف عیوب جوش نظیر سرباره محفوظ در مذاب و آخال و غیره خواهد شد. روش‌های اعمالی معمولاً " برس زدن، استفاده از اسکنه و چکش، سنگ زدن، استفاده از فرز انگشتی و ... است.

### روش برداشتن پشت جوش (Method of Back Gouging)

در صورت نیاز به جوشکاری از پشت جوش لازمست تا ابتدا پشت اولین پاس توسط یکی از روش‌های زیر برداشته شود:

الف - قوس حاصل از الکتروود کربنی ( . . . . . )

ب - برداشتن بوسيله شعله اکسی استیلن ( . . . . . )

پ - سنگ زدن یا تراشکاری ( . . . . . )

### جوش تک پاسی یا چند پاسی در هر طرف ( Multiple or Single Pass Per Side)

در صورتیکه هر طرف از طرح پخ نیاز به یک یا چند پاس جوش داشته باشد در این قسمت مطرح می شود. عنوان تک یا پند پاس در این قسمت کافیهست.

### سرعت حرکت (Travel Speed)

این فاکتور مخصوصاً " در جوشکاریهای اتوماتیک اهمیت فراوان دارد و عامل تعیین کننده میزان حرارت وارد به قطعه است. در فرآیندهای دستی ذکر سرعت کم، متوسط یا زیاد کافیهست. اما در مورد دستگاه‌های خودکار سرعت حرکت با دیمانسیون ( . . ) بیان می شود.

### مسائل دیگر (Other)

در این قسمت بسته به فرآیند جوشکاری به مسائل مختلفی از این قرار می توان اشاره کرد که ممکن است بعضاً" در مورد یک فرآیند ذکر آن الزامی و در مورد فرآیند دیگر نادیدنی باشد.

الف - ماهیت شعله از نظر خنثی یا اکسید یا قلیائی بودن در فرآیندهای ...

ب - روش حرکت شعله در فرآیندهای ... به صورت ...

پ - تغییر در زاویه گان در فرآیند . . .

ت - فاصله مابین الکتروودها در فرآیند . . . . .

ث - نیاز به تناوب عملیات جوشکاری از یک سمت به پخ سمت دیگر برای جلوگیری از پیچیدگی

ج - لزوم استفاده از روش‌های دستی و خودکار به طور متناوب و نحوه تغییرات در استفاده

چ - لزوم استفاده از کوبش یا چکش کاری جوش به منظور تنش زدائی

در صفحه بعد یک نمونه . . را مشاهده می کنید.

## Welding Procedure Specification

Client:	<b>Mobil</b>	Project:	<b>221010Goatee</b>	REF No.	<b>WPS 6 R1</b>
Procedure Description:	<b>12" Heavy Wall Offshore Tie-in</b>			<b>02901/WPS5</b>	
Material:	<b>AS3679.1 Grade 250API 5L X65</b>	Diameter:	<b>168.3</b>	Thickness:	<b>18.3</b>
Position:	<b>6G</b>	Clamp Type:	<b>Internal</b>		
Preheat °C (Min):	<b>100</b>	Interpass °C (Max):	<b>300</b>		
Welding Process	<b>ROOT SMAW</b>	<b>HOT PASS SMAW</b>	<b>FILL &amp; CAP SMAW</b>		
Welding Direction	Vertical Down	Vertical Down	Vertical Down		
Filler	Lincoln SA70-	Lincoln SA70-	Bohler BVD90M		
Polarity	DC +ve	DC +ve	DC +ve		
Shielding Gas	N/A	N/A	N/A		
Purge Gas	N/A	N/A	N/A		
Pass No	Filler Size (mm)	Amps	Volts	Speed (mm/sec)	Heat Input (kJ/mm)
1	3.2mm	70-130	18-33	3.3-6.6	0.4-0.8
2	4.0mm	110-210	18-36	2.9-6.8	0.6-1.3
FILL	4.0mm	142-260	16-27	1.6-7.0	0.6-2.2
CAP	4.0mm	130-230	16-26	1.8-5.3	0.6-1.7
<b>Weld Preparation</b>					
<b>NOTES</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>API Std I104BP1094-SP-PL-3010R1</li> <li>Clamp removal stage: 100% completion of root (external clamp may be used in the event of a breakdown - removed after 50% minimum completion of the root)</li> <li>Time lapse between root and second pass: 16 Minutes</li> <li>Time lapse between second pass and 1<sup>st</sup> fill: 12 Minutes</li> <li>Minimum number of passes before pipe movement: 2 passes</li> <li>Minimum number of passes before break in welding: 3 passes</li> <li>Minimum Number of welders- Root &amp; second pass: 2, Fill &amp; Cap: 1</li> <li>Method of cleaning: Grinder / Wire brush</li> <li>Method of Preheat: Gas Torch</li> <li>Qualification reference number: 48280/PP/WP6 R1</li> </ol>					
<b>Pass Location</b>					
Company Welding Engineer Approved	Approved for Client				

شکل WPS-۸

WPS چیست و چه کاربردی در جوشکاری دارد؟

تحقیق کنید



قطعه کار که جوش شیاری (سر به سر) داده اید را بررسی کنید چه عیوبی ابعادی در آن قابل مشاهده است

کار عملی



پس از بررسی جوش عیوبی چون تحدب گرده جوش، تقعر گرده جوش تحدب ریشه جوش، تقعر ریشه جوش و عدم همترازی را در صورت وجود می توان مشاهده نمود.

### بحث کلاسی



جهت رفع عیب کناره چه کاری باید انجام داد.؟  
جواب: می توان یکخط نازک جوش بروی عیب کناره ایجاد کرد تا آن را بپوشاند.

### کار در کلاس



قطعه کار هایی که جوش شیاری (سر به سر) و سپری داده شده است را بررسی کنید چه عیوب ناپیوستگی ظاهری در آنها قابل مشاهده است.

قطعه کاری را ازقبل آماده کنید و در اختیار هنرجویان قرار دهید پس از بررسی جوش، عیوبی چون سر رفتگی جوش، نفوذ ناقص، عدم ذوب، لکه قوس، چاله جوش و پاشش و جرقه را در صورت وجود می توان مشاهده نمود.

### فکر کنید



به نظر شما برای جلوگیری از ایجاد تخلخل در جوش چه کاری باید انجام داد؟  
جواب: تمیز کردن سطح جوش کاری از چربی و رطوبت و انجام جوشکاری بطوری که کمترین قطع جریان جوشکاری را داشته باشیم.

### فکر کنید



به نظر شما برای جلوگیری از ایجاد آخل سرپاره در جوش چه کاری باید انجام داد؟  
جواب: تمیز کردن سطح جوشکاری از هر جسم خارجی و زدودن تمامی سرپاره ها قبل از شروع هر پاس جوش.


### تحقیق کنید



درباره دلیل ایجاد ترک در جوش تحقیق کنید.

هرگاه تنش های انقباضی ناشی از سرد شدن جوش بیشتر از تنش تحمل قطعه در آن درجه حرارت باشد، شکست اتفاق می افتد. این موضوع در تمام دماها (از لحظه انجماد تا پایان سرد شدن و حتی مدتی پس از سرد شدن) در هنگام بارگذاری امکان پذیر است.

## واحد یادگیری ۲: روش‌های پیش‌گیری از عیوب جوش

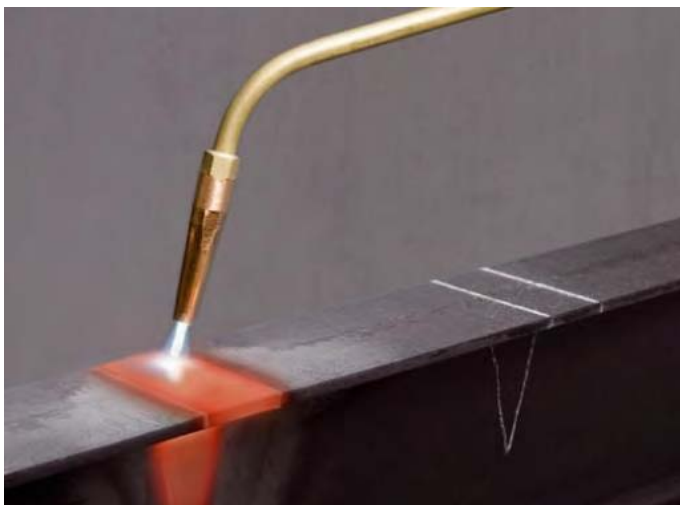

جمع: ۳۰ ساعت

زمان آموزش

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی های فنی:

- ۱- روش های پیش گیری از ترک گرم و سرد را بیاموزند.
- ۲- روش های عملیات حرارتی پیش گرمایش پس گرمایش را بیاموزد.
- ۳- روش های جلوگیری از پیچیدگی در جوش کاری را بیاموزد.
- ۴- روش های رفع پیچیدگی پس از جوش کاری را بیاموزد.

#### - شایستگی های غیر فنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کارگروهی، مسئولیت پذیری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرد.
- ۲- رعایت تمام نکات ایمنی قبل و در حین انجام فعالیت کارگاهی باید سرلوحه قرار گیرد.

## دانش افزایی

### روش‌های پیشگیری از عیوب جوش:

- روش‌های پیشگیری از ترک گرم
۱. پیش گرم کردن به منظور کاهش تنش‌های انقباضی جوش .
  ۲. به کار بردن گاز محافظ پاکیزه و غیر آلوده در جوشکاری با گاز .
  ۳. افزایش مساحت سطح مقطع گرده جوش .
  ۴. تغییر طرح و شکل گرده جوش .
  ۵. استفاده از فلز مبنایی که دارای حداقل عناصر ایجاد ترک گرم هستند .
  ۶. در جوشکاری فولادها، استفاده از فلزات پرکربن که دارای مقدار منگنز بالا نیز هستند.

روش‌های پیشگیری از به وجود آمدن ترک سرد .

۱. استفاده از پیش گرم کردن که باعث کاهش نرخ سرد شدن می‌شود.
۲. استفاده از پس گرم که این مورد هم باعث کاهش نرخ سرد شدن می‌شود و هم فرصت لازم را برای خروج گاز هیدروژن فراهم می‌آورد.
۳. انتخاب فولاد مناسب که قابلیت سختی‌پذیری کمتری داشته باشد.
۴. برطرف کردن موارد و عناصری که باعث تولید هیدروژن می‌شوند مثلاً رطوبت و روغن.
۵. استفاده کردن از الکترودهای کم هیدروژن.

## عملیات حرارتی

عملیات حرارتی در جوش به دو گروه عمده تقسیم می‌شود:

- ۱- عملیات حرارتی پیشگرم ... ..
- ۲- عملیات حرارتی پسگرم ... ..

### عملیات پیشگرم

عملیات پیشگرم عبارتست از حرارت دادن قطعه به منظور بالا بردن دمای قطعه قبل از عملیات جوشکاری. به معنای دیگر قطعات را قبل از جوشکاری تا درجه حرارت معینی حرارت می‌دهند و بلافاصله بعد از رسیدن قطعه کار به آن درجه حرارت، جوشکاری را آغاز می‌کنیم. به طور کلی به هر عملیاتی که قبل از جوشکاری به منظور بهبود خواص جوش صورت پذیرد پیش گرمایش گویند. این عامل ممکن است به دو صورت حرارت به کل فلز پایه و یا قسمتی از آن انجام گیرد تا آنکه منطقه مورد نظر به دمای مناسب جهت شروع عملیات حرارتی برسد به این دما دمای پیش گرمایش گفته می‌شود.

حرارت دادن فلز تا لحظه شروع جوشکاری ادامه می‌یابد اما بعد از آن دیگر نیازی به ادامه کار نیست چراکه حرارت ایجاد شده برای نگهداری فلز در فرایند جوش کافی است.



پیش گرمایش به منظور جلوگیری از اختلاف دما و سرد شدن فلز جوش قبل از جوشکاری است و در فلز پایه ایجاد یک فاز متعادل را به همراه دارد این امر یکی از مهمترین عامل ها در پیشگرم کردن فلز پایه است، پیش گرمایش برای رسیدن به اهداف زیر صورت می گیرد:

۱. کنترل گرم شدن و تغییر دمای سریع در فلز پایه
۲. جلوگیری از تشکیل و تمرکز تنش در منطقه جوش
۳. جلوگیری از تمرکز و ترک های ناشی از وجود هیدروژن
۴. امکان دادن به خروج هیدروژن جذب شده در فلز پایه
۵. پاکسازی رطوبت موجود در فلز پایه
۶. کنترل ساختار ....

### کنترل گرم شدن و تغییر دمای سریع در فلز پایه

خیلی اوقات ما عملیات پیش گرمایش را انجام می دهیم و پس از اینکه یک پاس جوشکاری کردیم ممکن است که قطعه دمایش بیافتد، باید برای جلوگیری از این موضوع همواره درجه حرارت بین پاسی را کنترل کنیم. برای جوش های چند پاسه جهت یکسان بودن خواص مکانیکی و شرایط برای کلیه پاس ها درجه حرارت بین پاسی باید کنترل شود.

درجه حرارت بین پاسی و درجه حرارت پیش گرم معمولا یکسان بوده و به جنس و ضخامت قطعه و حرارت داده شده بوسیله پروسه جوشکاری بستگی دارد. افزایش درصد کربن و عناصر آلیاژی و ضخامت قطعه باعث افزایش درجه حرارت بین پاسی می شود.

### جلوگیری از تشکیل و تمرکز تنش در منطقه جوش

تشکیل و تجمع تنش ها چه در فلز پایه و چه در منطقه جوش زیان بار است چرا که با تغییر فاز فلز شدت بار های مکانیکی و بار های خستگی زیاد می شود این امر سبب تشکیل فاز های شکننده می شود، علت اصلی این اشکال نیز تغییر دما و ورود ناگهانی آن به منطقه جوش یا فلز است.

### جلوگیری از تمرکز و ترک های ناشی از وجود هیدروژن

هیدروژن موجود در ترکیب منطقه جوش در اثر رطوبت گاهی ممکن است در سطح یا داخل فلز پایه، در روکش الکتروود و یا محیط وجود داشته باشد، رطوبت در اثر دمای ایجاد شده عانی و بسیار زیاد در منطقه جوش در منطقه جوش گیر افتاده و موجب ایجاد ترک های سرد هیدروژنی یا تنش های ناشی از آن میشود این عوامل ممکن است در زمانی کوتاه (دو روزه) یا بلند مدت (یک ماه یا بیشتر) نمایان شوند که در هر صورت اثرات مخربی را به جا خواهند گذاشت با عملیات پیش گرم میتوان فرصت کافی برای خروج هیدروژن موجود را در اختیار آن نهاد. یا از الکترودهای با پوشش کم و یا بدون هیدروژن استفاده نمود که این فاکتور به شرایط و نوع استفاده سازه بستگی دارد.

## امکان دادن به خروج هیدروژن جذب شده در فلز پایه

با فرصتی که در ابتدای پیش گرم به هیدروژن داده میشود کم کم به سطح قطعه نزدیک شده و از آن خارج می شود.

## پاکسازی رطوبت موجود در فلز پایه

این فاکتور هم همانند عوامل قبل با ایجاد فضا برای هیدروژن موجود به دست می آید.

## کنترل ساختار منطقه متاثر از جوش (HAZ)

هرچند منطقه ... ذوب نمی شود اما درجه حرارت آن به حدی بالا می رود که ساختار آن وارد محدوده آستنیت شده و پس از سرد شدن در اثر استحاله ناگهانی به مارتزیت ترد و شکننده تبدیل می شود این عامل باعث ایجاد آسیب های جدی در جوش می شود از طرف دیگر باعث تغییر شکل ظاهری در ضخامت های پایین می شود. برای مهار این مشکل از عملیات پیشگرم و نیز عملیات حرارتی بین پاسی و پس گرم به منظور تنش زدایی و آنیل کردن استفاده می شود.

پیشگرم موجب کاهش شیب حرارتی و در نتیجه باعث کاهش سرد شدن جوش می گردد. از طرفی دیگر تنش های انبساطی و انقباضی، عدم انطاف پذیری کافی و ترک ها نیز از این طریق بر طرف می شوند.

در پیش گرم کردن علاوه بر جلوگیری از نامتعادل شدن فاز فلز جوش در لحظه ابتدایی شروع فرایند به دنبال اهدافی دیگر از جمله حذف رطوبت و تنش های متمرکز ناشی از وجود هیدروژن نیز هستیم که دست یابی به این عوامل بر کیفیت و عمر جوش نیز تاثیر مثبت می گذارند وجود هیدروژن ممکن است فاز مارتزیت شکننده ای را به وجود آورد که در اثر تنش ها و بارهای خستگی و بارهای مکانیکی پدید می آید اما دستیابی به فاز پرلیت با دانه بندی ریز در صورت حذف هیدروژن و رطوبت میسر خواهد شد. وجود تنش ها موجب ایجاد گسستگی در جوش و در پی آن حوادث مخربی در سازه ها را پدید می آورد حذف این عامل به نحوه کارکرد صحیح سازه و منطقه جوش تاثیری شایان می نهد حساسیت در این فرایند به دلیل آن است که عموماً در صنعت از این عملیات استفاده می شود.

می توان به منظور حصول اطمینان در ساختار منطقه جوش بعد از عملیات پیش گرم و بعد از هر پاس عملیات حرارتی بین پاسی را اعمال نمود چرا که گاهی ما پیشگرم را انجام داده ایم اما دمای جوش افت پیدا می کند که همین امر ضرورت استفاده از دمای بین پاسی را بیشتر میکند.

دمای پیش گرم و دمای بین پاسی عمدتاً با هم در ارتباط هستند یعنی هرچه قدر دمای پیش گرم افزایش یابد دمای بین پاسی نیز زیاد میشود و بالعکس هرچه قدر دمای پیش گرم کاهش یابد این دما نیز کم می شود.

میزان حداقل پیش گرم و دمای بین پاسی برای اجتناب از ترک خوردگی در یک فولاد مشخص بستگی به موارد زیر دارد:

- • میزان کربن و عناصر آلیاژی فلز پایه .
- • شرایط عملیات حرارتی قبل از جوشکاری .
- • ضخامت مقطع قطعه و میزان کرنش در اتصال .
- • میزان هیدروژن موجود در حین جوشکاری .

### عملیات پس گرمایش

عملیات پس گرم عبارتست از حرارت دادن یکنواخت قطعه پس از عملیات جوشکاری. عملیات پس گرم به منظور آزاد کردن تنش‌های پس مانده‌ای که در اثر شیب‌های حرارتی و دماهای ناشی از جوشکاری بوجود می‌آید انجام می‌شود. با کاهش سریع دما در منطقه جوش ممکن است مقداری هیدروژن در بین فلز جوش گیر بیافتد، عملیات پس گرم موجب ادامه عملیات پیشگرم شده و با افزایش دمای قطعه بعد از جوشکاری موجب سهولت نفوذ هیدروژن به خارج قطعه شده و احتمال بوجود آوردن ترکهای سرد یا هیدروژنی را کاهش می‌دهد.

عملیات حرارتی پس گرم نیز به نوبه خود نقش موثری در جریان جوشکاری و بعد از آن ایفا می‌کنند که با در نظر گرفتنش می‌توان به اهمیت آن در چرخه عملیات حرارتی پی برد چرا که کاستی در انجام آن ممکن است خطر آفرین باشد. به منظور رسیدن به اهداف زیر عملیات حرارتی پس گرم را اجرا می‌کنیم:

- ۱- کنترل سرد شدن قطعه .
- ۲- کنترل میزان نفوذ هیدروژن در قطعه جوشکاری شده .
- ۳- کاهش تنش‌های حرارتی .
- ۴- تقلیل حرارت فروکش برای قطعات ضخیم و فلزات با هدایت حرارتی بالا .
- ۵- جلوگیری از تشکیل ترک سرد .
- ۶- افزایش تافنس فلز جوش .
- ۷- کاهش تنش پسماند .
- ۸- تولید ساختار میکروسکوپی خاص .
- ۹- بهبود مقاومت در مقابل خوردگی .
- ۱۰- امکان دادن به خروج هیدروژن جذب شده در جوش .
- ۱۱- کاهش حرارت ورودی به قطعه .
- ۱۲- کاهش نرخ سرد شدن .
- ۱۴- پاکسازی رطوبت موجود در سطح قطعه کار .


## پس گرمایش و حذف ترک ناشی از هیدروژن

یکی از اهداف مهم پس گرمایش به حداقل رساندن پتانسیل ترک ناشی از هیدروژن می باشد.

در فولادهای فریتی، شکست هیدروژنی فقط در دماهای نزدیک به دمای محیط اتفاق می افتد از این رو این امکان وجود دارد که برای پیشگیری از ترک خوردن در ریز ساختارهای حساس از نفوذ هیدروژن در منطقه جوش قبل از سرد شدن استفاده کنیم، بعد از آنکه جوشکاری انجام شد نباید اجازه داد تا فولاد به اندازه دمای محیط سرد شود. در عوض باید آنرا بلافاصله بعد از دمای بین پاسی به دمای پس گرمی حرارت و ارتقاء داده و در این حالت برای زمان مشخص شده نگه داشت.


### پیچیدگی (Distortion)

پیچیدگی و تغییر ابعاد یکی از مشکلاتی است که بوسیله طراحی اشتباه و تکنیک نامناسب عملیات جوشکاری ایجاد میشود. در حین عملیات جوشکاری به دلیل عدم فرصت کافی برای توزیع یکنواخت بار حرارتی داده شده به موضع جوش و سرد شدن سریع محل جوش انقباضی که میبایست در تمام قطعه پخش میشد به ناچار در همان محدوده خلاصه میشود و این انقباض اگر در محلی باشد که از نظر هندسی قطعه زاویه دار باشد منجر به اعوجاج زاویه‌ای ... .. می شود. در نظر بگیرید تغییر زاویه ای هرچند کوچک در قطعات بزرگ و طولی چه ایراد اساسی در قطعه نهایی ایجاد می کند.

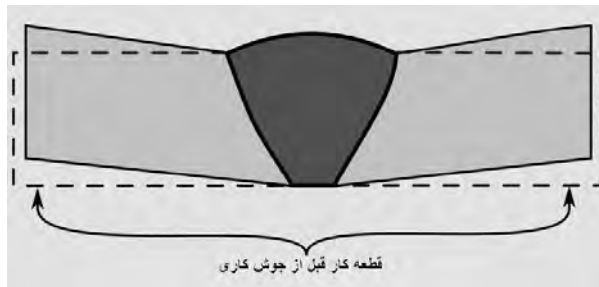

شکل ۹- پیچیدگی زاویه ای

حال اگر خط جوش در راستای طولی و یا عرضی قطعه باشد اعوجاج طولی و عرضی ... .. نمایان می شود. اعوجاج طولی و عرضی همان کاهش طول قطعه نهایی قطعه می باشد. این موارد هم بسیار حساس و مهم هستند.

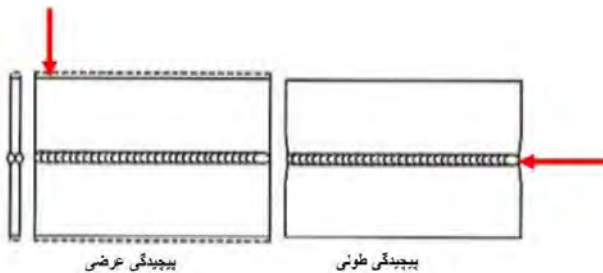

شکل ۱۰- بیچیدگی طولی و عرضی

نوع دیگری از اعوجاج تاول زدن یا طبله کردن و یا قپه . . . . . ( می باشد. ذکر یکی از تجربیات در این زمینه شاید مفید باشد. قطعه‌ای به طول ۲۰ متر آماده ارسال برای نصب بود که بنا به خواسته ناظر می‌بایست چند پاس دیگر در تمام طول قطعه جوش داده می‌شد. تا ساق جوش ۲-۳ میلی‌متر بیشتر شود. بعد از انجام اینکار کاهش ۲۷ میلی‌متری در قطعه بوجود آمد. و این یعنی فاجعه. چون اصلاح کاهش طول معمولا امکان پذیر نیست و اگر هم با روش‌های کارگاهی کلکی سوار کنیم تنها هندسه شکل را اصلاح کرده ایم و چه بسا حین استفاده از قطعه آن وصله‌کاری توان تحمل بارهای وارده را نداشته باشد و ایرادات بعدی نمایان شود. بهترین راه برای رفع این ایراد جلوگیری از بروز . . . . . است. و (طراح یا سرپرست جوشکاری خوب) کسی که بتواند پیچیدگی قطعه را قبل از جوش حدس بزند و راه جلوگیری از آن راهم پیشنهاد بدهد.

### بعضی راهکارهای مقابله با اعوجاج:

- ۱- اندازه ابعاد را کمی بزرگتر انتخاب کرده و بگذاریم هر چقدر که می‌خواهد در ضمن عملیات تغییر ابعاد و پیچیدگی در آن ایجاد شود. پس از خاتمه جوشکاری عملیات خاص نظیر ماشین‌کاری ... حرارت دادن موضعی و یا پرسکاری برای برطرف کردن تاب برداشتن و تصحیح ابعاد انجام می‌گیرد.
- ۲- حین طراحی و ساخت قطعه با تدابیر خاصی اعوجاج را خنثی کنیم.
- ۳- از تعداد جوش کمتر با اندازه کوچکتر برای بدست آوردن استحکام مورد نیاز استفاده شود.
- ۴- تشدید حرارت و تمرکز آن بر حوزه جوش در این صورت نفوذ بهتری داریم و نیازی به جوش اضافه نیست.
- ۵- از دیداد سرعت جوشکاری که باعث کمتر حرارت دیدن قطعه می‌شود.
- ۶- در صورت امکان بالا بردن ضخامت چرا که در قطعات با ضخامت کم اعوجاج بیشتری ایجاد می‌شود.

۷- تا حد امکان انجام جوش در دو طرف کار حول محور خنثی انجام گیرد.  
۸- طرح مناسب لبه مورد اتصال که اگر صحیح طراحی شده باشد می تواند مصالح جوش را در اطراف محور خنثی پخش کند و تا حد زیادی از میزان اعوجاج بکاهد.  
۹- بکار بردن گیره و بست و نگهدارنده باری مهار کردن انبساط و انقباض ناخواسته در قطعه .

### عوامل مهم بوجود آمدن اعوجاج:

۱- حرارت داده شده موضعی و شدت منبع حرارتی و روشی که این حرارت به کار رفته و همچنین نحوه سرد شدن  
۲- درجه آزادی یا ممانعت بکار رفته برای جلوگیری از تغییرات انبساطی و انقباضی. این ممانعت ممکن است در طرح قطعه وجود داشته باشد و یا از طریق مکانیکی (گیره یا بست یا نگهدارنده و خال جوش) اعمال شود.  
۳- تنش های پسماند قبلی در قطعات و اجزا مورد جوش گاهی اوقات موجب تشدید تنش های ناشی از جوشکاری شود.  
۴- خواص فلز قطعه کار: واضح است که در شرایط مساوی طرح اتصال (هندسه جوش) و جوشکاری مواردی مانند میزان حرارت جذب شده در منطقه جوش و چگونگی نرخ انتقال حرارت و ضریب انبساط حرارتی و قابلیت تغییر فرم پذیری و استحکام و بعضی خواص دیگر فلز مورد جوش تاثیر قابل توجهی در میزان تاب برداشتن دارد. مثلا در قطعات فولاد آستنیتی زنگ نزن مشکل پیچیدگی به مراتب بیشتر از فولاد کم کربن معمولی میباشد .

#### تحقیق کنید



در صنعت کشتی سازی پیش گرما و پس گرما در چه زمانی انجام و به چه دلیلی انجام می شود؟


برای جوشکاری ورق های ضخیم (بالای ۲۵ میلی متر) در دمای زیر ۱۰ درجه سانتی گراد نیاز به پیش گرما یس ورق های فلزی است و پس از اتمام جوشکاری قبل از سرد شدن ناگهانی پس گرمایش انجام می دهند.

#### تحقیق کنید



معمولا مهار در جوش شیار به چه شکل است و ضخامت آنها چقدر در نظر گرفته می شود؟

مهاریا معمولا به شکل زیر است و ضخامت آنها به اندازه ضخامت ورق در نظر می گیرند و در فواصل ۱ متری از هم قرار می گیرند.

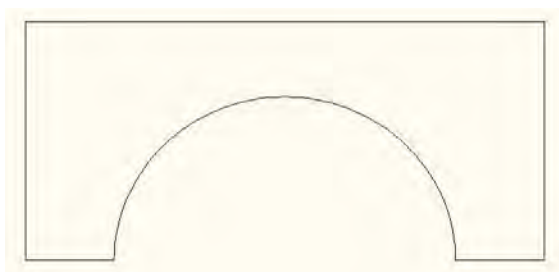

شکل ۱۱

در جوشکاری شیاری ورق های فلزی بزرگ در صنعت در صورت ایجاد پیچیدگی زاویه ای برای رفع آن چه کار باید انجام داد؟

تحقیق کنید



اگر در جوشکاری ورق های بزرگ پیچیدگی زاویه ای ایجاد شود برای رفع آن فلز جوش را از ریشه به اندازه کافی توسط دستگاه سنگ زنی یا الکتروود گوج برداشته و دوباره جوشکاری می کنند.

## واحد یادگیری ۳: آزمایش های جوش



جمع: ۲۵ ساعت	زمان آموزش
--------------	------------

### اهداف جزئی واحد یادگیری:

#### - شایستگی های فنی:

- ۱- روش های آزمایش مخرب جوش را فرا گیرد.
- ۲- آزمایش چشمی جوش را انجام دهد و کار با دستگاه های آزمایش چشمی را فرا گیرد.
- ۳- آزمایش مایع نافذ را انجام دهد.
- ۴- آزمایش های ذرات مغناطیسی، التراسونیک و رادیوگرافی فرا گیرد.

#### - شایستگی های غیر فنی:

- ۱- در محیط کارگاه و کلاس، رعایت نظم و ترتیب و نظافت کاری، کارگروهي، مسؤليت پذيری، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه ای را یاد بگیرد.
- ۲- رعایت تمام نکات ایمنی قبل و در حین انجام فعالیت کارگاهی باید سرلوحه قرار گیرد.



## دانش افزایی

### تست چشمی (VT)

در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت جوش از تست چشمی (.. ) نیز گفته می شود به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها متد ارزیابی بازرسی فنی جوش، استفاده می شود. اگر آزمون چشمی در جوشکاری و اتصالات جوشی بطور مناسب اعمال شود، ابزار ارزشمندی می تواند واقع گردد. بعلاوه یافتن محل عیوب سطحی جوش، بازرسی چشمی می تواند بعنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات ما بعد از ساخت بکار گرفته شود. آزمون چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی جوش در سازه می باشد. نتیجه حاصل شده، هر برنامه کنترل کیفیت که شامل بازرسی چشمی می باشد، باید محتوی یک سری آزمایشات متوالی انجام شده در طول تمام مراحل کاری جوش در ساخت سازه باشد.

بدین گونه بازرسی چشمی سطوح معیوب جوشکاری شده که در مراحل ساخت اتفاق می افتد، میسر می شود.

کشف و تعمیر این عیوب در زمان فوق، کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت. بطوری که نشان داده شده است بسیاری از عیوبی که بعدها با روش های تست های پیشرفته تری کشف می شوند، با برنامه بازرسی چشمی قبل، حین و بعد از عملیات جوشکاری به راحتی قابل کشف می باشند. سازندگان فواید یک سیستم کیفیتی که بازرسی چشمی منظمی داشته است را بخوبی درک کرده اند. میزان تاثیر بازرسی چشمی جوش هنگامی بهتر می شود که یک سیستمی تمام مراحل پروسه جوشکاری (قبل، حین و بعد از جوشکاری) را ببوشاند و نهادینه شود.

### قبل از عملیات جوشکاری .

مواردی که قبل از جوشکاری نیاز به توجه بازرسی فنی به روش چشمی دارد بصورت زیر است:

- مرور طراحی ها و مشخصات . . .
- چک کردن تاییدیه پروسیجرها و پرسنل مورد استفاده . . .
- بنانهادن نقاط تست .
- نصب نقشه ای برای ثبت نتایج .
- مرور مواد مورد استفاده .
- چک کردن ناپیوستگی های فلز پایه .
- چک کردن لبه سازی و تراز بندی اتصالات جوش .
- چک کردن پیش گرمایی در صورت نیاز .

اگر بازرسی جوش توجه بسیار دقیقی به این موارد مقدماتی داشته باشد، به طور یقین می تواند از بسیاری مسائل که بعدها ممکن است اتفاق بیافتد، جلوگیری

نماید. مساله بسیار مهم این است که بازرسی فنی باید بداند چه چیزهایی کاملا مورد نیاز می باشد. این اطلاعات را می توان از مرور مستندات مربوطه بدست آورد. پس بازرسی علاوه بر دانش بازرسی فنی نیز می بایست در مورد هدف جوش و محل های استفاده دانش لازم و کافی نیز داشته باشد.

### نقاط نگهداری .

باید بنا نهادن نقاط تست یا نقاط نگهداری جایی که آزمون باید قبل از تکمیل هر گونه مراحل بعدی ساخت انجام شود، در نظر گرفته شود. این موضوع در صنعتی سازی، پروژه های بزرگ ساخت یا تولیدات جوشکاری انبوه، بیشترین اهمیت را دارد.

### روش های جوشکاری .

مرحله دیگر مقدماتی این است که اطمینان حاصل کنیم آیا روش های قابل اعمال جوشکاری، ملزومات کار را برآورده می سازند یا نه؟ مستندات مربوط به تایید یا صلاحیت های جوشکاران هر کدام بطور جداگانه باید مرور شود. طراحی ها و مشخصات معین می کند که چه فلزهای پایه ای باید به یکدیگر متصل شوند و چه فلز پرکننده باید مورد استفاده قرار گیرد.

برای جوشکاری سازه و دیگر کاربردهای بحرانی، جوشکاری بطور معمول بر طبق روش های تایید شده ای که متغیرهای اساسی پروسه را ثبت می کنند و بوسیله جوشکارانی که برای پروسه، ماده و موقعیتی که قرار است جوشکاری شود، تایید شده اند، انجام می گیرد. در بعضی موارد مراحل اضافی برای آماده سازی مواد مورد نیاز می باشد. بطور مثال در جاهایی که الکترودهای از نوع کم هیدروژن مورد نیاز باشد، وسایل و ابزار ذخیره آن باید بوسیله سازنده در نظر گرفته شود.

### مواد پایه .

قبل از جوشکاری، شناسایی نوع ماده و یک تست کامل از فلزات پایه ای مربوطه باید انجام گیرد. اگر یک ناپیوستگی همچون جدالایگی صفحه ای وجود داشته باشد و کشف نشده باقی بماند روی صحت ساختاری کل جوش تاثیر دارد. در بسیاری از اوقات جدالایگی در طول لبه ورقه قابل رویت می باشد بخصوص در لبه هایی که با گاز اکسیژن برش داده شده است.

### مونتاژ اتصالات .

برای یک جوش، بحرانی ترین قسمت ماده پایه، ناحیه ای است که برای پذیرش فلز جوشکاری به شکل اتصال، آماده سازی می شود. اهمیت مونتاژ اتصالات قبل از جوشکاری را نمی توان به اندازه کافی تاکید کرد. بنابراین آزمون چشمی مونتاژ

اتصالات از تقدم بالایی برخوردار است. مواردی که قبل از جوشکاری باید در نظر گرفته شود شامل زیر است:

- زاویه شیار . . . . .
- دهانه ریشه . . . . .
- ترازبندی اتصال . . . . .
- پشت بند . . . . .
- الکترودهای مصرفی . . . . .
- تمیز بودن اتصال . . . . .
- خال جوش ها . . . . .
- پیش گرم کردن . . . . .

هر کدام از این فاکتورها رفتار مستقیم روی کیفیت جوش بوجود آمده، دارند. اگر مونتاژ ضعیف باشد، کیفیت جوش احتمالاً زیر حد استاندارد خواهد بود. دقت زیاد در طول اسمبل کردن یا سوار کردن اتصال می تواند تاثیر زیادی در بهبود جوشکاری داشته باشد. اغلب آزمایش اتصال قبل از جوشکاری عیوبی را که در استاندارد محدود شده اند را آشکار می سازد، البته این اشکالات، محل هایی می باشند که در طول مراحل بعدی بدقت می توان آنها را بررسی کرد.

### حین عملیات جوشکاری .

در حین جوشکاری، چندین آیتم وجود دارد که نیاز به کنترل دارد تا نتیجتاً جوش رضایت بخشی حاصل شود. آزمون چشمی جوش اولین متد برای کنترل این جنبه از ساخت سازه می باشد. این می تواند ابزار ارزشمندی در کنترل پروسه باشد. بعضی از این جنبه های ساخت که باید کنترل شوند شامل موارد زیر می باشد:

- ۱- کیفیت پاس ریشه جوش . . . . .
  - ۲- آماده سازی ریشه اتصال قبل از جوشکاری طرف دوم .
  - ۳- پیش گرمی و دماهای میان پاسی .
  - ۴- توالی پاس های جوش .
  - ۵- لایه های بعدی جهت کیفیت جوش معلوم .
  - ۶- تمیز نمودن بین پاس ها .
  - ۷- پیروی از برنامه کاری همچون ولتاژ، آمپر، ورود حرارت، سرعت.
- هر کدام از این موارد اگر نادیده گرفته شود سبب بوجود آمدن ناپیوستگی هایی می شود که می تواند کاهش جدی کیفیت را در برداشته باشد.

### پاس ریشه جوش .

شاید بتوان گفت بحرانی ترین قسمت هر جوشی پاس ریشه جوش می باشد. مشکلاتی که در این نقطه وجود دارد.

در نتیجه بسیاری از عیوب که بعدها در یک جوش کشف می شوند مربوط به پاس ریشه جوش می باشد، بازرسی چشمی خوب روی پاس ریشه جوش می تواند بسیار موثر باشد.

وضعیت بحرانی دیگر ریشه اتصال در درزهای جوش دو طرفه هنگام اعمال جوش طرف دوم بوجود می آید. این مساله معمولاً شامل جداسازی سرباره . . . . . و دیگر بی نظمی‌ها توسط تراشه برداری . . . . . ، رویه برداری حرارتی . . . . . یا سنگ زنی . . . . . می باشد. وقتی که عملیات جداسازی کاملاً انجام گرفت آزمایش منطقه گودبرداری شده قبل از جوشکاری طرف دوم لازم است. این کار به خاطر این است که از جداسدن تمام ناپیوستگی‌ها اطمینان حاصل شود. اندازه یا شکل شیار برای دسترسی راحت تر به تمام سطوح امکان تغییر دارد.

### پیش گرمایش و دماهای بین پاس های جوش .

پیش گرمایش و دماهای بین هر پاس جوش می توانند بحرانی باشند و اگر تخصیص یابند قابل اندازه گیری می باشند. محدودیت ها اغلب بعنوان حداقل . . . . . ، حداکثر . . . . . و یا هر دو بیان می شوند. همچنین برای مساعدت در کنترل مقدار گرما در منطقه جوش، توالی و جای تک تک پاس ها اهمیت دارد. بازرسی باید از اندازه و محل هر تغییر شکل یا چروکیدگی . . . . . سبب شده بوسیله حرارت جوشکاری آگاه باشد. بسیاری از اوقات همزمان با پیشرفت گرمای جوشکاری اندازه گیری های تصحیحی گرفته می شود تا مسائل کمتری بوجود آید.

### آزمایش بین لایه ای (بین مرحله ای) .

برای ارزیابی کیفیت جوش هنگام پیشروی عملیات جوشکاری، بهتر است که هر لایه بصورت چشمی آزمایش شود تا از صحت آن اطمینان حاصل شود. همچنین با این کار می توان دریافت که آیا بین پاس‌ها بخوبی تمیز شده‌اند یا نه؟ با این عمل می توان امکان روی دادن ناخالصی سرباره در جوش پایانی را کاهش داد. بسیاری از این گونه موارد احتمالاً در دستورالعمل جوشکاری اعمالی، آورده شده‌اند. در این گونه موارد، بازرسی چشمی که در طول جوشکاری انجام می گیرد اساساً برای کنترل این است که ملزومات روش جوشکاری رعایت شده باشد.

### بعد از جوشکاری .

بسیاری از افراد فکر می کنند که بازرسی چشمی درست بعد از تکمیل جوشکاری شروع می شود. به هر حال اگر همه مراحل که شرح داده شد، قبل و حین جوشکاری رعایت شده باشد، آخرین مرحله بازرسی چشمی به راحتی تکمیل خواهد شد. از طریق این مرحله از بازرسی جوش نسبت به مراحل که قبلاً طی

شده و نتیجتاً جوش رضایت بخشی را بوجود آورده اطمینان حاصل خواهد شد. بعضی از مواردی که نیاز به توجه خاصی بعد از تکمیل جوشکاری دارند عبارتند از:

- ظاهر جوش بوجود آمده .
- اندازه جوش بوجود آمده .
- طول جوش .
- صحت ابعادی .
- میزان تغییر شکل .
- عملیات حرارتی بعد از جوشکاری .

هدف اساسی از بازرسی جوش بوجود آمده در آخرین مرحله این است که از کیفیت جوش اطمینان حاصل شود. بنابراین آزمون چشمی چندین چیز مورد نیاز می باشد. بسیاری از کدها و استانداردها میزان ناپیوستگی هایی که قابل قبول هستند را شرح می دهد و بسیاری از این ناپیوستگی ها ممکن است در سطح جوش تکمیل شده بوجود آیند.

#### عملیات حرارتی بعد از جوشکاری .

به لحاظ اندازه، شکل، یا نوع فلز پایه ممکن است عملیات حرارتی بعد از جوش در روش جوشکاری اعمال شود. این کار فقط از طریق اعمال حرارت (گرما) در محدوده دمایی بین پاس یا نزدیک به دمای آن، صورت می گیرد تا از لحاظ متالورژیکی خواص جوش بوجود آمده را کنترل نمود.

#### آزمایش ابعاد پایانی .

اندازه گیری که کیفیت یک قطعه جوشکاری شده را تحت تاثیر قرار می دهد صحت ابعادی آن می باشد. اگر یک قسمت جوشکاری شده بخوبی جفت و جور نشود، ممکن است غیر قابل استفاده شود اگرچه جوش دارای کیفیت کافی باشد. حرارت جوشکاری، فلز پایه را تغییر شکل داده و می تواند ابعاد کلی اجزاء را تغییر دهد. بنابراین، آزمایش ابعادی بعد از جوشکاری ممکن است برای تعیین متناسب بودن قطعات جوشکاری شده برای استفاده مورد نظر مورد نیاز واقع شود.

**آشنایی با انواع گیج های جوشکاری و نحوه کار با آنها در بازرسی ابعادی جوش ها**

#### وظیفه گیج های جوشکاری عبارتند از:

- ۱- کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده
- ۲- کنترل سطوح شیب دار پخ خورده از نظر زاویه سطح شیب دار پخ خورده
- ۳- کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژ کاری آنها
- ۴- کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری
- ۵- کنترل و اندازه گیری عیوب احتمالی بروی سطح جوش ها از نظر طول، عرض و عمق آنها

البته گیج‌های مورد استفاده بسیار متنوع می باشد. گاهی گیجی را برای یک منظور بکار می‌برند و گاهی نیز گیج‌هایی که چندین کار می‌توانند انجام دهند استفاده می‌شود. آنچه که مهم است دسترسی به اهداف فوق می باشد و باید در این راستا ابزار مناسب مربوطه را تهیه نمود.

## انواع گیج‌های جوشکاری

### Fillet گیج

این گیج بیشتر برای اندازه‌گیری گرده‌های جوش با اندازه ۸/۱ تا ۱ اینچ (۲،۳-۲۵ میلی‌متر) به کار می‌رود. این گیج‌ها همچنین تحدب و تقعر گرده‌های جوش را نیز اندازه‌گیری می‌کند.



شکل ۱۲- گیج Fillet

در شکل ۱۲ روش اندازه‌گیری مشخصات جوش با گیج ... را نمایش می‌دهد.




شکل ۱۳

### گیج‌های چند منظوره .

یک گیج چند منظوره قادر به انجام چندین اندازه‌گیری مانند اندازه‌گیری تحدب و تقعر جوش، گرده جوش و اندازه ریشه می‌باشد. از انواع آن می‌توان به گیج‌های . . . . . اشاره نمود.

### گیج AWS

این گیج برای تعیین مشخصات جوش‌های گوشه ای و لبه ای کاربرد دارد. این گیج قادر به اندازه‌گیری تولرانس تحدب و تقعر جوش‌ها که از قبل برای آن تعیین شده است، می‌باشد. این گیج همچنین قادر به اندازه‌گیری گرده های جوش نیز می‌باشد.

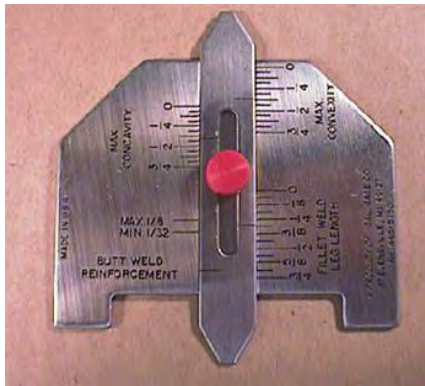

شکل ۱۴

در شکل ۱۴ روش‌های مختلف انجام کار با گیج . . . نشان داده شده است.



شکل ۱۵

## گیج کمبریج (Cambridge)



شکل ۱۶- گیج کمبریج

گیج . . . . . چند منظوره قادر به اندازه گیری موارد زیر در واحدهای اینچ و میلی متر می باشد:

- زاویه آماده سازی ۰ تا ۶۰ درجه
- اضافه فلز جوش
- عمق بریدگی لبه ها ( . . . . . )
- عمق ( . . . . . )
- اندازه ریشه
- ارتفاع گرده جوش
- عدم همطرازی
- اندازه گلوبی جوش گوشه ای
- طول گرده جوش



شکل ۱۷- گیج کمبریج



### گیج HI-LO


این گیج که گیج ( . . . . . ) نیز نامیده می شود برای اندازه گیری همطرازی داخلی اتصالات لوله به کار می رود. بعداز وارد کردن و قرار دادن گیج، پیچ انگشتی رابسته و گیج در آورده می شود تا عدم همطرازی معلوم می شود.



شکل ۱۸- گیج HI-LO

این گیج می تواند برای اندازه گیری های زیر نیز به کار رود:

- ارتفاع گرده جوش
- فاصله اتصال ( . . . . . )
- زاویه آماده سازی
- عدم همطرازی داخلی
- مسیر جوش، جوش های مدور
- ضخامت دیواره جوش

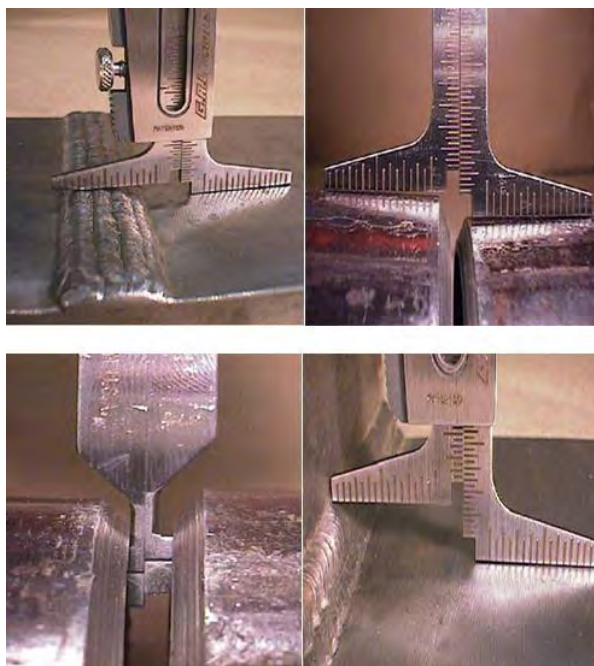

شکل ۱۹- کاربردهای گیج HI-LO

تحقیق کنید



درباره تست کشش و خمش تحقیق کنید

### تست کشش


تست کشش، یکی از آزمون‌های مخرب علم مواد است که در آن یک نمونه تحت اثر کشش تک محوری تا حد شکست مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از آزمون به طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش بینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان می‌دهد به کار می‌رود. خواصی که به طور مستقیم از طریق آزمون کشش اندازه‌گیری می‌شوند عبارتند از: مقاومت کششی نهایی، بیشترین افزایش طول و کمترین کاهش در مساحت نمونه. همچنین از این اندازه‌گیری‌ها خواص زیر نیز می‌تواند تعیین شود: مدول یانگ، نسبت پواسون، استحکام تسلیم و کرنش سختی ماده.

### نمونه کششی

نمونه کششی، یک نمونه با سطح مقطع استاندارد است که دو بازو و یک گیج (مقطع) در میانه دارد. بازو‌ها بزرگ بوده تا بتوانند به راحتی و به صورت محکم

بازرسی جوش .

توسط گیره‌ها گرفته شوند، در حالیکه که بخش گیج سطح مقطع کمتری دارد طوری که تغییر شکل و شکست در این ناحیه رخ می دهد.

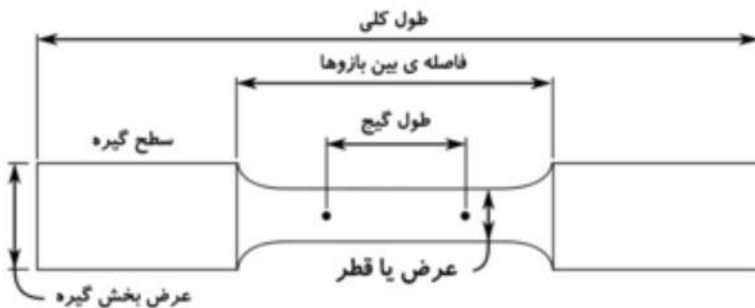


شکل ۲۰

تست خمش

برای پیدا کردن عیوب در فلز جوش منطقه متأثر از حرارت و فلز پایه انجام می شود این تست ممکن است برای پیدا کردن تورق در منطقه جوش مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه تست به دو روش خمش طولی و خمش عرضی... .. مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیح استفاده از دو نوع تست طولی و عرضی برای یک قطعه ثابت معمول نمی باشد.

روش کار: قطعه کار توسط یک فرم دهنده با قطر مشخص خم می شود می بایست طرف مناسبی از قطعه کار برای انجام تست آماده شود قطر سمبه و زاویه خمش می بایست مطابق استاندارد انتخاب شود.

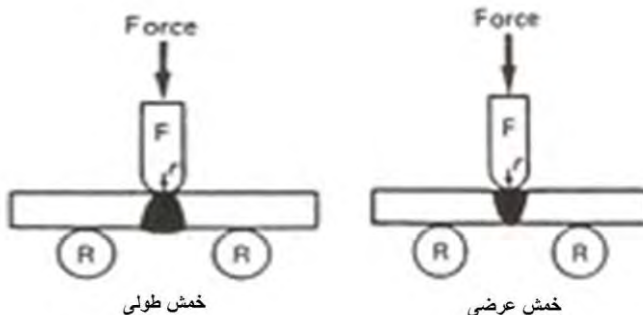

شکل ۲۱

مطالبی که می‌بایست گزارش داده شود:

۱- ضمانت قطعه کار

۲- جهت خمش

۳- زاویه خمش

۴- قطر سمبه

۵- مشخصات قطعه کار پس از انجام تست خمش (شامل نوع و محل عیوب) .

#### فعالیت کارگاهی



دو قطعه کاری که برای جوشکاری شیباری لبه سازی شده و دو قطعه که قبلاً بصورت شیباری و سپری جوش داده شده اند را توسط ابزار بازرسی چشمی کنترل نمایید.

قطعه کارهایی را که قبلاً آماده کرده اید را در اختیار هنرجویان قرار دهید تا بوسیله ابزار بازرسی چشمی کنترل کنند.

#### بحث کلاسی



تست مایع نافذ و ذرات مغناطیسی برای تشخیص چه عیب جوشی کاربرد زیاد دارد؟

جواب: ترک‌های سطحی

## ارزشیابی شایستگی بازرسی جوش

<p><b>شرح کار:</b> شناسایی عیوب جوش روش های جلوگیری از عیوب جوش آزمایش های جوش</p>																											
<p><b>استاندارد عملکرد:</b> عیوب جوش را شناسایی کنند، راه های پیش گیری از بعضی عیوب جوش را بطور عملی انجام داده و پس از جوشکاری تست چشمی و تست مایع نافذ را انجام دهند و با روش انجام دیگر تست های جوش آشنا شوند.</p>																											
<p><b>شاخص ها:</b> - سطح قطعه کار تمیز و بدون گرد و غبار، زنگ زدگی و چربی باشد - کنترل لبه سازی و مهار قطعه کار قبل از جوشکاری و در حین جوشکاری با ابزار تست چشمی - کنترل جوش پس از جوشکاری و شناسایی عیوب جوش - انجام تست مایع نافذ</p>																											
<p><b>شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:</b> <b>شرایط:</b> کارگاه جوشکاری با شرایط تهویه مناسب و نور کافی. <b>ابزار و تجهیزات:</b> گپ سنج- هایلو گیج- گیج چند منظوره- اسپری مایع نافذ- اسپری ظاهر کننده.</p>																											
<p><b>معیار شایستگی:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>مرحله کار</th> <th>حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th>نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>شناسایی عیوب جوش</td> <td>۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>روش های جلوگیری از عیوب جوش</td> <td>۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>آزمایش های جوش</td> <td>۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی، و ... ۱- رعایت نکات ریست محیطی ۲- تمیزکاری محیط پس از انجام تست مایع نافذ ۳- رعایت نکات ایمنی ۴- رعایت اخلاق حرفه ای</td> <td>۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>میانگین نمرات</td> <td></td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	شناسایی عیوب جوش	۲		۲	روش های جلوگیری از عیوب جوش	۲		۳	آزمایش های جوش	۱			شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی، و ... ۱- رعایت نکات ریست محیطی ۲- تمیزکاری محیط پس از انجام تست مایع نافذ ۳- رعایت نکات ایمنی ۴- رعایت اخلاق حرفه ای	۲			میانگین نمرات		*
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																								
۱	شناسایی عیوب جوش	۲																									
۲	روش های جلوگیری از عیوب جوش	۲																									
۳	آزمایش های جوش	۱																									
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی، و ... ۱- رعایت نکات ریست محیطی ۲- تمیزکاری محیط پس از انجام تست مایع نافذ ۳- رعایت نکات ایمنی ۴- رعایت اخلاق حرفه ای	۲																									
	میانگین نمرات		*																								
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۳ است.</p>																											

## منابع

- ۱- برنامه درسی رشته مکانیک موتورهای دریایی. (۱۳۹۳). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
  - ۲- استاندارد شایستگی حرفه رشته مکانیک موتورهای دریایی. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
  - ۳- استاندارد ارزشیابی حرفه رشته مکانیک موتورهای دریایی. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
  - ۴- کتاب درسی جوشکاری برق و گاز.
  - ۵- شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی‌های فنی و غیرفنی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شماره ۴۰۰/۲۱۱۴۸۲ مورخ ۳۰/۱۱/۹۵.
  - ۶- کوبی، امیرحسین. (۱۳۸۴). تکنولوژی جوش کاری. موسسه انتشارات علمی.
  - ۷- اسکندری، حسین و زارعی، عبدالخالد. (۱۳۹۰). مقدمه‌ای بر جوشکاری در صنعت کشتی‌سازی. انتشارات دانشگاه خلیج فارس.
  - ۸- شاهدهی، علی و استاد رحیمی، محمد مهدی. (۱۳۸۴). تکنولوژی و کارگاه جوشکاری، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
  - ۹- شاهدهی، علی و دلخون، بهرام. (۱۳۹۵). تکنولوژی و کارگاه جوش برق. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
  - ۱۰- تقی پور ارمکی، حمید؛ زارعی، بهرام؛ سلطان محمدی، محمدرضا و شادی، حمیدرضا. (۱۳۹۵). ساخت مصنوعات فلزی سبک. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
  - ۱۱- فردی، مهدی. (۱۳۹۵). تکنولوژی و کارگاه تغییر شکل نیم‌ساخته. انتشارات سازمان فنی و حرفه‌ای، دفتر تألیف و برنامه‌ریزی درسی.
- .. H.Tschaetch. (2005).” Metal Forming Practice”, Translated by:  
.....  
.. T. Vadomphol. (2007).” Fundamentals of Metalworking”,  
.....  
.....  
.....  
.....



بهر آموزان محترم. می‌توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه به نشانی تهران -

صندوق پستی ۳۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - گروه درسی مربوط و یا پیام‌نگار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وب‌گاه: [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

دفتر تألیف کتاب: هی‌وی‌تی، حرفه‌ای و کاربر دانش