




فصل ۲

پرداخت کاری ساده

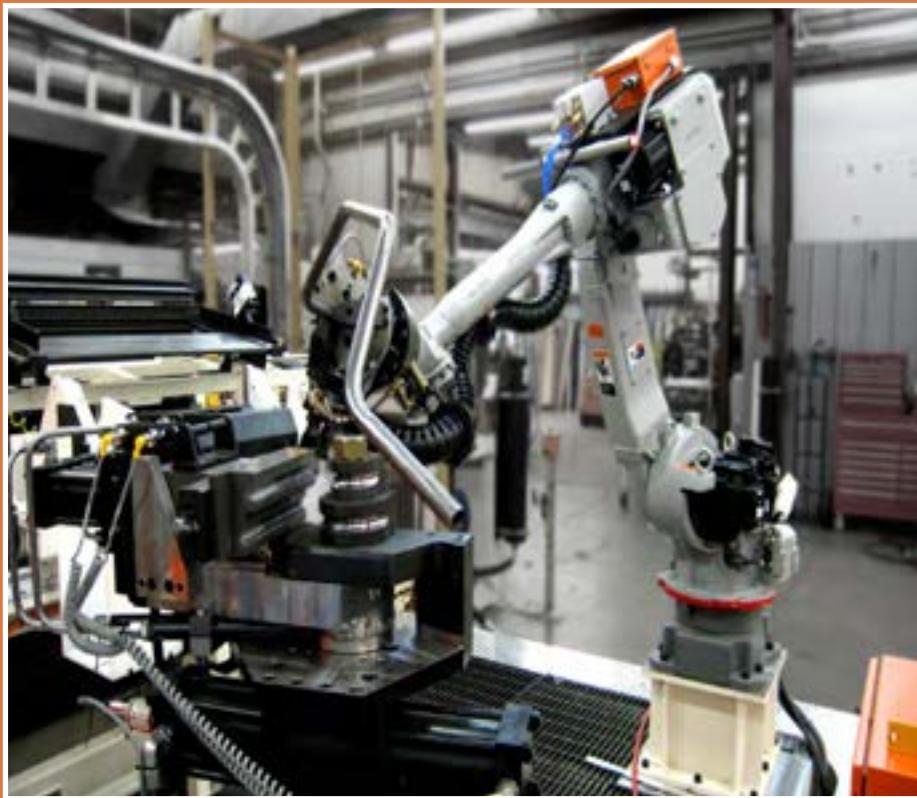

دانش نوین بر این انگیزه است که تولید محصولات صنعتی با کیفیت بالا چیزی جز استفاده از روش‌های خلاقانه نیست که توسط مهندسین و صنعت‌گران محصولات صنعتی باید اجرا شود. بدون شک تحمیل هزینه‌ها و صرف نیروی انسانی در عدم استفاده از پیش طرح‌های منطقی امری اجتناب ناپذیر است که باعث صدمه به پیکره طرح‌ها و محصولات در صنعت می‌گردد. در اینجا با چگونگی پویمان پرداخت کاری که شامل (اره کاری، سوهان کاری و سوراخ کاری) است، آشنایی شوید انتظار می‌رود هنگام ایجاد بنای یک طرح تولیدی متخصصین به اهمیت دقیق، صحبت و پایایی طرح‌های ابتدایی و اولیه خود نیز توجه داشته باشند.

واحد یادگیری ۲ اره کاری

مقدمه


جداسازی قطعات از یکدیگر در حالت سرد که توسط ابزار برنده و سخت (تیغه اره) انجام می‌پذیرد را اره کاری می‌گویند. چرا که کاربرد استفاده از این ابزار بنایه درخواست طرح درنظر گرفته می‌شود. بنابر این طراح چگونگی استفاده از ابزارهای جdasاز را در درون طرح های خود جستجو می‌کند و منطبق بر آن فرایند جdasاز قطعات را اجرا و در نهایت وسیله مناسب را انتخاب می‌کند. آیا به این موضوع فکر کرده‌اید: قطعاتی که به صورت گرم برش داده می‌شوند کاربرد متفاوتی با قطعاتی دارند که در حالت سرد برش می‌شوند؟
- در ادامه با انواع فرایندهای جdasاز قطعات فلزی با عنوان فعالیت‌های کارگاهی تجویزی و نیمه تجویزی در کتاب درسی ارائه شده است بیشتر آشنا می‌شوید.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که قطعات را بر اساس نقشه اره کاری کنند.

پیش نیاز و یادآوری

اندازه گذاری و اندازه گیری ابعاد قطعه، طبق نقشه، کار اجرای خط کشی روی قطعه کار به منظور برش و جdasازی مواد آن.

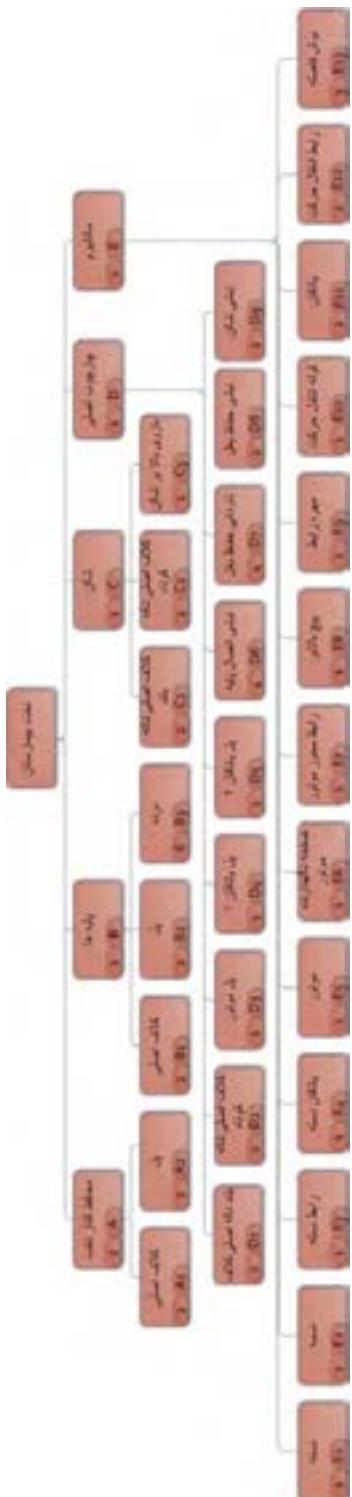

شکل ۲-۱ تخت بیمارستان

ساختاری که مشاهده می‌کنید، نمایشی از نحوه ارتباط بین قطعات پروژه تحت بیمارستانی است که در هنگام مونتاژ به شما کمک کند تا درک بهتری نسبت به نحوه سوارکردن قطعات و زیرمجموعه‌ها و همچنین درک بهتری از ارتباط الگوریتمی بین هر مجموعه با مجموعه بالادستی و پایین دستی داشته باشید. ضمن اینکه این ساختار درختی هدایت فرایند تولید قطعات را مبنی بر تقدم و تاخر محصول به عهده دارد به شما کمک می‌کند تا بتوانید در یک نگاه، نقشه‌ها را با کدهای مشخص شده رصد کنید و فرایند تولید هر قطعه از محصول را برنامه‌ریزی راهبردی کرده تا از پرآگندکی در زمان تولید و صرف هزینه‌های تحمیل شده در چگونکی ساخت قطعات جلوگیری شود. مثال:



بهتر است در بارهای درخت محصولات با هنر آموز خود مشهور شوند.

!

توجہ کنید

اره کاری

۱۲- روش براده برداری و بدون براده برداری.



فیلم

برشکاری بدون براده برداری عمل بریدن قطعات با استفاده از ابزاری مثل قیچی های متداول دستی، اهرمی و ماشینی (گیوتین) و یا لوله برها دستی و ماشینی صورت می گیرد. در روش برشکاری با براده برداری عمل برش از طریق جداسازی مواد تشکیل دهنده قطعه توسط ابزارهای برنده از روی قطعه کار صورت می گیرد.

در صنعت، ساخت همه سازه های فلزی به صورت یک پارچه امکان پذیر نیست. بنابراین ضرورت دارد اجزای سازه فلزی مطابق نقشه های فنی برش کاری شوند. به طور معمول برای بریدن قطعات از روش های مکانیکی و حرارتی استفاده می شود.

برشکاری مکانیکی خود به دو دسته است (الف) برشکاری بدون براده برداری (ب) برشکاری با براده برداری در


۲-۱

با فرض اینکه اجسام زیر از یک مکعب مستطیل یا استوانه درست شده باشد. مانند ردیف اول سطوح اره شده باقی اشکال راهشور بزنید (جدول ۲-۱).



فکر کنید

جدول ۲-۱ هاشورزنی سطوح اره شده

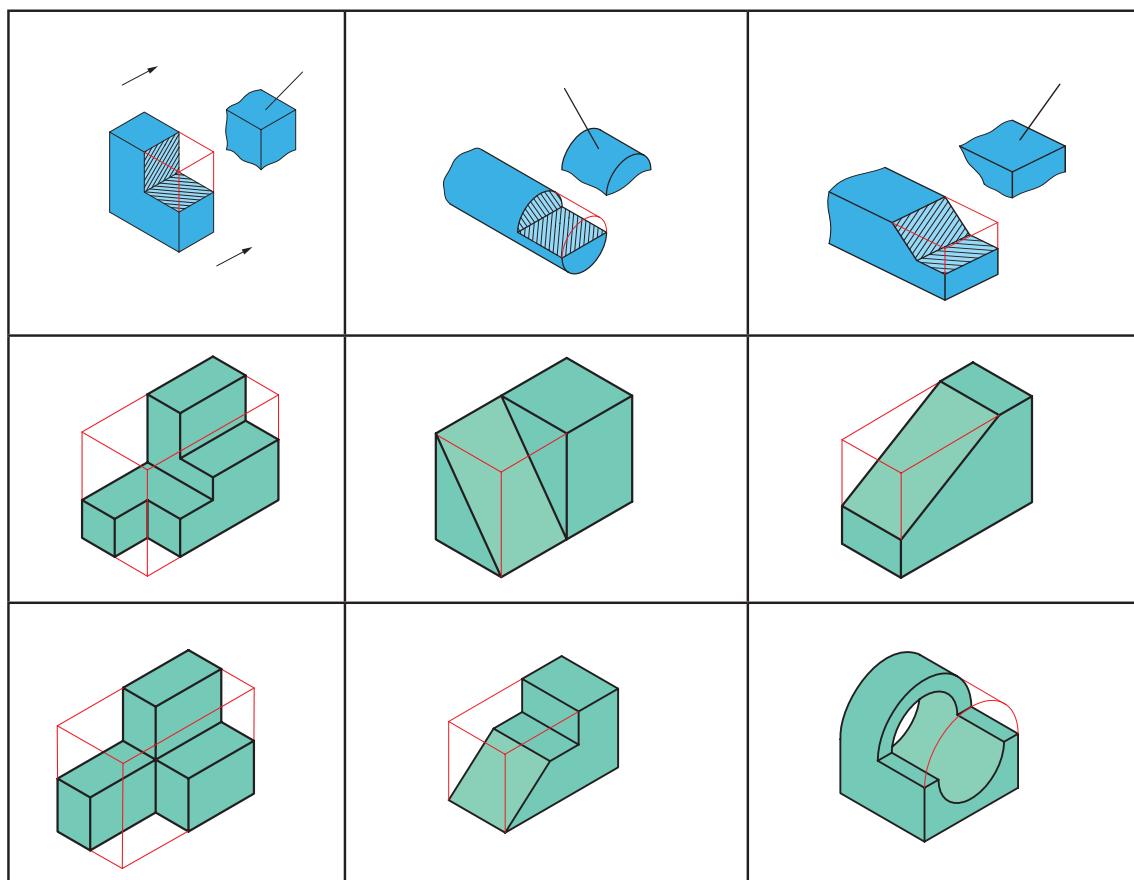

۲-۱-۲ ترجمه کنید.

A **saw** is a tool consisting of a tough blade, wire, or chain with a hard toothed edge, used to cut through different materials (most often wood). An abrasive saw has a powered circular blade designed to cut through metal



یادداشت

نقشه: ساختن قطعات به نقشه نیاز دارد و از طرفی نقشه ساخت از استاندارد ISO تبعیت می‌کند بنابراین تأکید بر اصول و قواعد از ابتدای کار الزامی است و رعایت استاندارد به نقشه‌ها اعتبار می‌دهد. به گفته‌ای سازنده را در مراحل کار راهنمایی کند.


۲-۱-۳ همان‌طور که در کتاب کار و فناوری پایه هفتم فرا گرفته‌اید، جدول ۲ را مانند مثال A، B ترسیم کنید (رسم سه نما)



کارگروهی

جدول ۲-۲ رسم نمایهای لازم از تصویر مجسم

A 		B 	


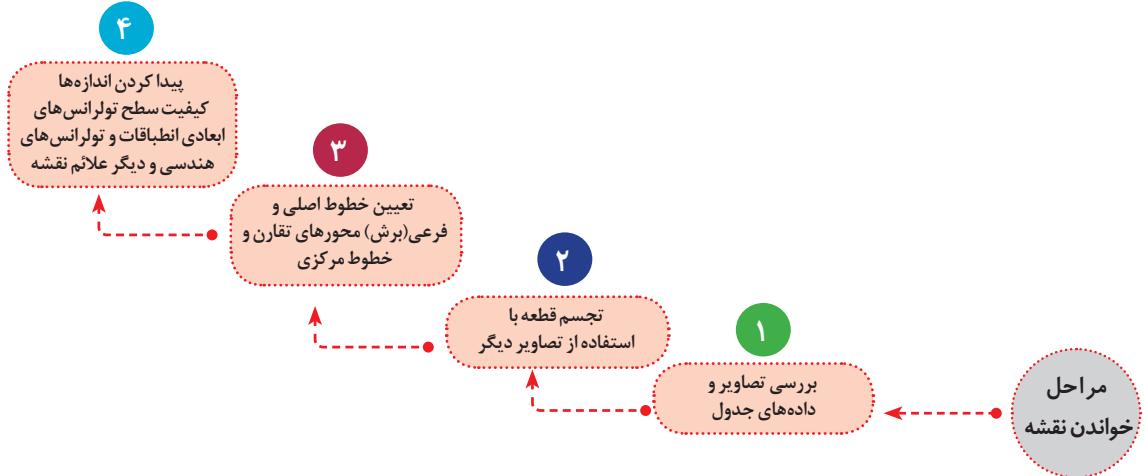


۲-۱-۴ جدول زیر را با توجه به شماره تصاویر کامل کنید.



تحقیق

جدول ۲-۳ انتخاب سه نه ما

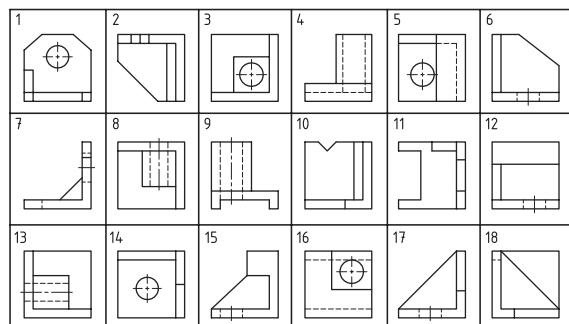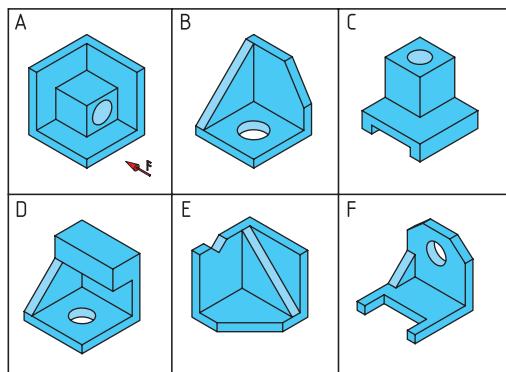



نمایه	A	B	C	D	E	F
نمای روبرو	۳					
نمای بالا		۸				
نمای جانبی				۱۳		

۲-۱-۵ جدول زیر را با توجه به شماره تصاویر کامل کنید. (به مثال توجه کنید)



تحقیق

جدول ۲-۴-انتخاب سه نما

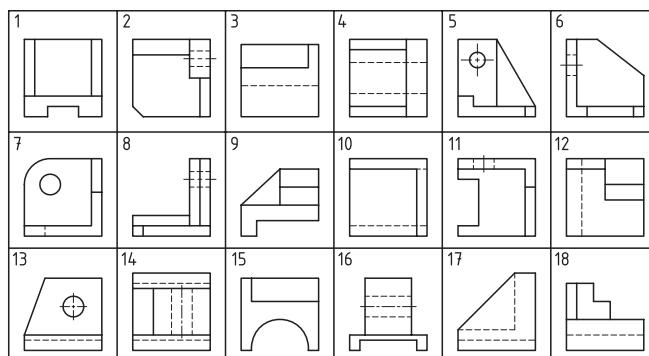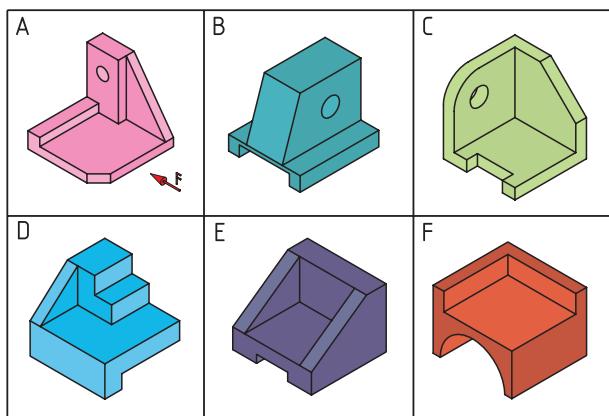

شده نمای	A	B	C	D	E	F
نمای روی رو	8					
نمای بالا	2					
نمای جانبی	5					

برای محافظت از سر سوزن خط کش و همچنین جلوگیری از بروز سانحه، بهتر است نوک آن را در چوب پنبه



قرار دهید. (شکل ۲-۲)

شکل ۲-۲ محافظ سوزن خط کش



ایمنی

کار عملی

با توجه به کار انجام شده در کتاب کار و فناوری پایه هشتم پودمان فلزکاری، خط کشی قطعات را براساس نقشه‌های مندرج در صفحه ۷۰ تا ۷۵ انجام دهید.

۶-۱-۲- ترجمه کنید.



یادداشت

The activity of engineering drawing produces documents called engineering drawings. More than merely the drawing of pictures, it is also a graphical language that communicates ideas and information from one mind to another.

۷-۱-۲- جدول زیر را تکمیل کنید.



کارگروهی

ابزارهای مورد استفاده برای خط کشی:

جدول ۵-۲- ابزارهای مورد استفاده برای خط کشی

نام ابزار	کاربرد	تصویر
میز خط کشی	خط کشی قطعات	
صفحه صافی	
.....	اندازه گیری طول های بلند	
.....	
سوzen خط کش پایه دار کولیس پایه دار	خط کشی و اندازه گیری	

پرداخت کاری ساده

تصویر	کاربرد	نام ابزار

	اندازه گیری قطر داخلی، ضخامت جداره، عمق سوراخ

	زاویه سنج ساده
	مشخص کردن محل سوراخ و مسیر برش

۱۳- ماشین آلات و وسایل اره کاری



برای برش فلزات کم حجم با مقاطع کوچک و تعداد محدود از کمان اره و برای برش فلزات پر حجم با مقاطع بزرگ از ماشین اره استفاده می شود.
(شکل ۲-۳) و (شکل ۲-۴)



ب) شکل ۲-۴ ماشین اره لنگ

الف) شکل ۲-۴ ماشین اره دوار

شکل ۲-۳ کمان اره دستی

۲-۱-۸ ترجمه کنید.

A hacksaw is a fine-toothed saw, originally and principally for cutting metal. They can also cut other materials, such as plastic and wood.




یادداشت

۲-۱-۹

برای ساخت قطعاتی مطابق شکل زیر به روش اره کاری به جهت داشتن کمترین دور ریز، جانمایی قطعات را بر روی تسمه داده شده مشخص و مسیر اره را نمایش دهید. (شکل ۲-۵)



گفتگو کنید

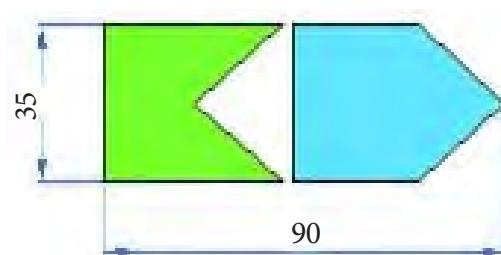

شکل ۲-۵ قطعات اره کاری

فرایند اره کاری:




۱۴- فرایند اره کاری

فیلم

مطلوب شکل زیر در اره کاری دو نیرو لازم است. (شکل ۲-۶)

۱- نیروی عمودی یا فشاری

۲- نیروی افقی یا برشی

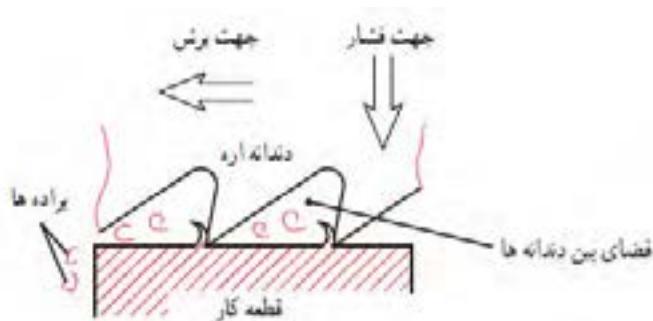


شکل ۶-۲- فرایند اره کاری

۲-۱-۱۰ کار عملی


اره کاری قطعات پایه و نگهدارنده های بغل را براساس نقشه مندرج در صفحه ۷۰-۷۲ انجام دهید.

جدول ۶-۲ تصاویر متفاوتی از بستن قطعه کار توسط گیره

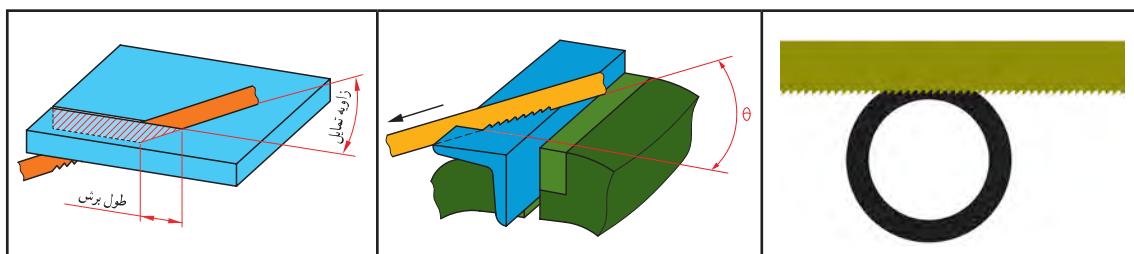

قسمت‌های مختلف کمان اره: (شکل ۲-۷)

- ۱- مهره خروسوک
- ۲- کمان
- ۳- فک متحرک
- ۴- تیغ اره
- ۵- فک ثابت
- ۶- دسته
- ۷- اشپیل
- ۸- شیارها

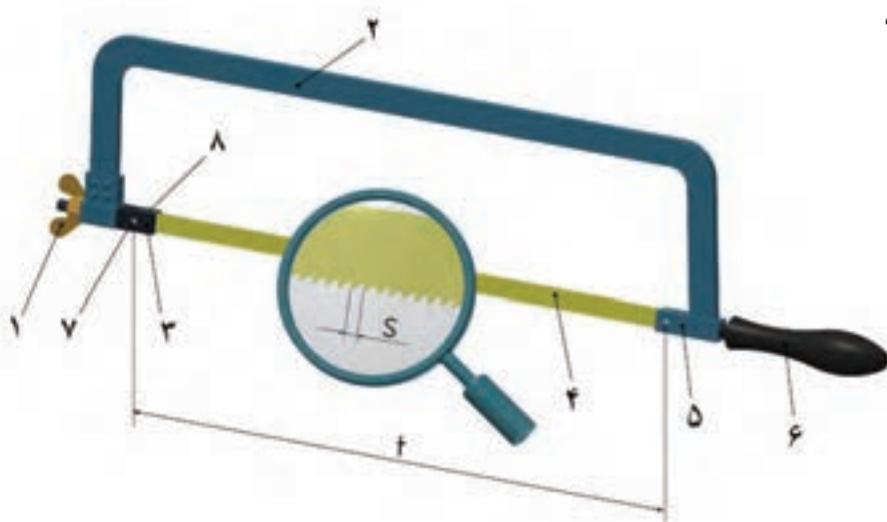

شکل ۲-۷ قسمت‌های مختلف کمان اره

۲-۱-۱۱


با توجه به شکل ۲-۷ جدول زیر را تکمیل نمایید (جدول ۲-۷)



فکر کنید

جدول ۲-۷ وظیفه قسمت‌های مختلف کمان اره

شماره	وظیفه هر قسمت
۱
۲	نگهداری تیغه اره
۳
۴
۵
۶
۷	نگهداری سر تیغه اره
۸

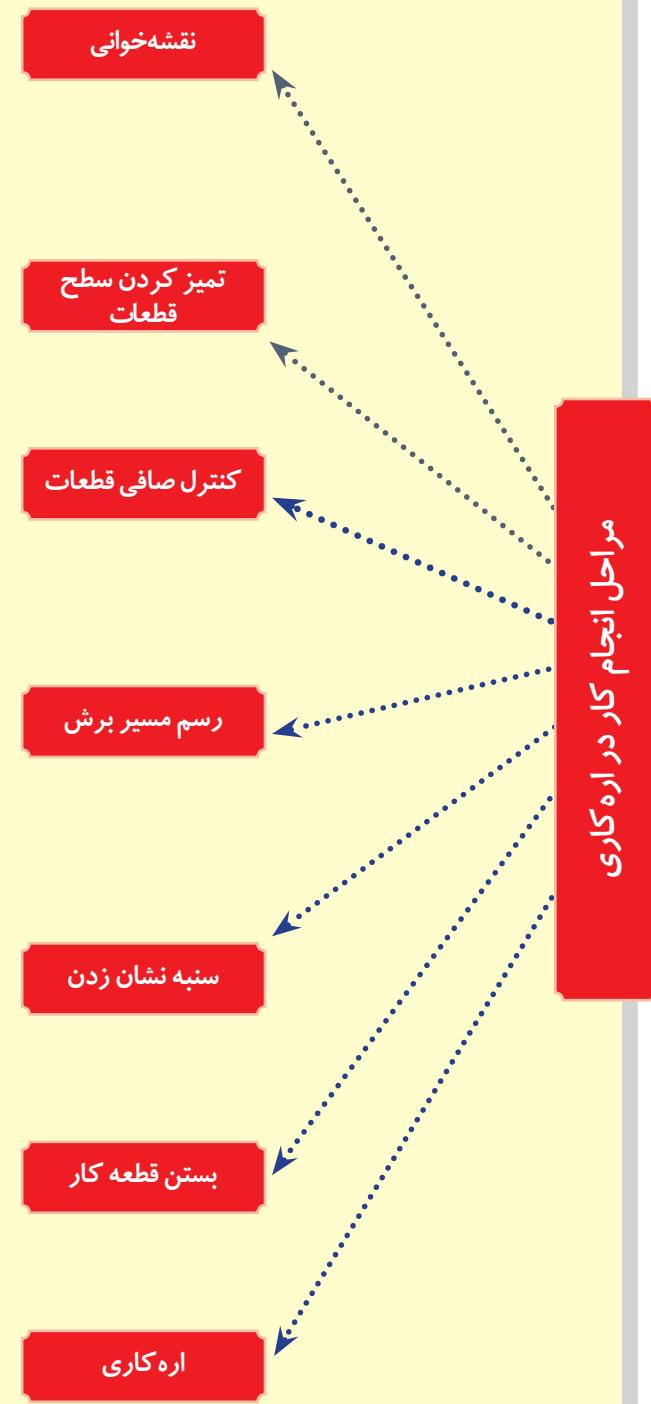

نمودار ۱-۲ مراحل انجام کار در ارده کاری

۱-۱-۲ فعالیت کارگاهی

پروژه در نظر گرفته شده برای فعالیت کارگاهی در پودمان فلزکاری و هتلینگ بیمارستان‌ها ساخت تخت بیمارستانی در مقیاس ۱/۲ می‌باشد.

شکل ارائه شده، زیر مجموعه‌های اصلی تخت را معرفی می‌کند. برای آشنایی بیشتر در شناخت اجزای تخت مشاهده فیلم مونتاژ اجرا که در منابع کمک آموزشی پیوست شده می‌تواند مؤثر باشد. (شکل ۲-۸)



شکل ۲-۸ تخت بیمارستانی

A - محافظه کنار تخت (دو عدد)

B - پایه (دو عدد)

C - شکن (قسمت قابل خم شدن تخت)

D - چارچوب اصلی

E - مکانیزم بالابر

لازم به‌آوری است که: هر نوع فعالیت کارگاهی نیازمند نظم و دقت و رعایت اصول فنی و نکات ایمنی متناسب با فعالیت در حال اجرا می‌باشد و موارد یاد شده در قسمت نظری هر یک از کارها بیان شده است.

تذکر^۱: انحراف مجاز اندازه‌ها در اره کاری قطعات $\pm 1\text{mm}$ در نظر گرفته شده است.

تذکر^۲: پس از اره کاری هر قطعه شماره هنرجو و شماره یا کد قطعه روی آن درج گردیده و یا بر چسب زده شود.

تذکر^۳: پس از اره کاری هر قطعه پلیسه‌های آن توسط سوهان بر طرف شود تا موجب آسیب نگردد.


۱-۲-۱ فعالیت کارگاهی:

اره کاری لوله (محافظه کنار تخت)

قطعات A1، A2 را بر اساس ابعاد مندرج در جدول زیر خط کشی و پس از کنترل توسط هنرآموز ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی اره کاری کنید. (شکل ۲-۹)



فعالیت کارگاهی

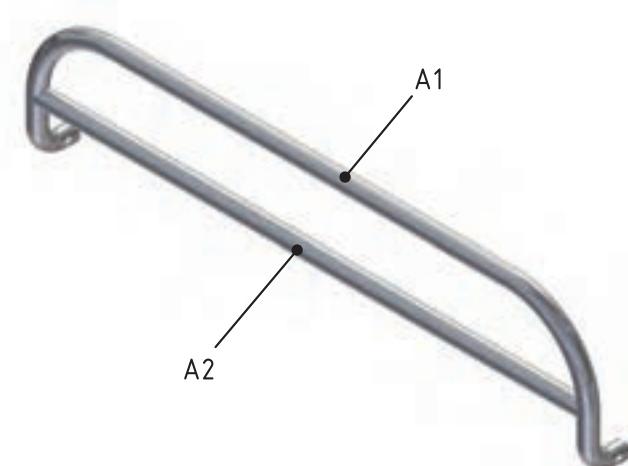

شکل ۲-۹ محافظه کنار تخت

هدف: اره کاری قطعات A1، A2 از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی
مشخصات قطعه کار:

۱- لوله A1 - لوله A2 (جنس: st ۳۷)

ابعاد: طبق جدول

تعداد: ۱- A1 دو عدد و ۲- A2 دو عدد

تولرانس: ۱ ± میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز

- ۱- کمان اره
- ۲- متر نواری فلزی
- ۳- میز کار
- ۴- گیره موازی
- ۵- کولیس ورنیه ۰/۰۵
- ۶- سوهان متوسط
- ۷- لب گیره مناسب
- ۸- وسایل تمیز کردن
- ۹- وسایل روغن کاری

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز برآدها را از روی وسایل و دستگاه جمع آوری نموده و اطراف محیط کار را تمیز کنید.



نکات
زیست محیطی

تذکر: جدول زیر قطعات مورد نیاز برای هر یک از نگهدارنده‌های بغل را نشان می‌دهد.

تعداد	اسم قطعه	طول مورد نیاز	مواد اولیه	شماره قطعه
۱	کلاف اصلی	۱۰۲۶	Ø ۲۱×۲/۳ لوله	A1
۱	پل	۷۰۳	Ø ۲۱×۲/۳ لوله	A2



ایمنی

تیغه اره را از نظر نداشتن ترک بازدید کنید، زیرا ممکن است در هنگام کار شکسته و باعث آسیب شود. از درست بسته شدن تیغه اره در کمان مطمئن شوید و پین‌های اتصال تیغه به فک‌های نگهدارنده را بازدید کنید که سالم و به طرز مطمئن در محل خود قرار گرفته باشند. از محکم بودن تیغه اره مطمئن شوید و همچنین شل بودن تیغه اره علاوه بر انحراف از مسیر برش باعث شکستن آن و آسیب دیدن شخص خواهد شد. مطمئن شوید که دسته کمان اره سالم باشد و در جای خود به گونه‌ای محکم شده که در حین کار از جای خود خارج نشود. قطعه کار به طور صحیح و کوتاه و محکم در گیره بسته شده باشد. زیرا با چرخش قطعه کار در حین برش تیغه اره شکسته و موجب آسیب خواهد شد. در نزدیکی جدا شدن قطعه، نیروی دست را کمتر کنید تا از شکسته شدن ناگهانی و افتادن قطعه و همچنین برهم خوردن تعادل و احتمال برخورد دست به گیره و... جلوگیری شود. چون کار با ماشین‌های اره مستلزم آموزش ویژه است لذا از دست زدن به آن خودداری کنید.

۲-۱-۲ فعالیت کارگاهی ۲:
اره کاری لوله و قوطی (پروفیل)




فعالیت کارگاهی

قطعات B₁, B₂ و B₃ را بر اساس ابعاد مندرج در جدول زیر خط کشی و پس از کنترل توسط هنرآموز ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی اره کاری کنید. (شکل ۲-۱۰)

هدف: اره کاری قطعات B₁, B₂ و B₃ از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی مشخصات قطعه کار:

۱- لوله B₁ یک عدد، ۲- قوطی B₂ تعداد: یک عدد، ۳- لوله B₃ تعداد: سه عدد ابعاد: طبق جدول تولرانس: ۱ ± میلی متر

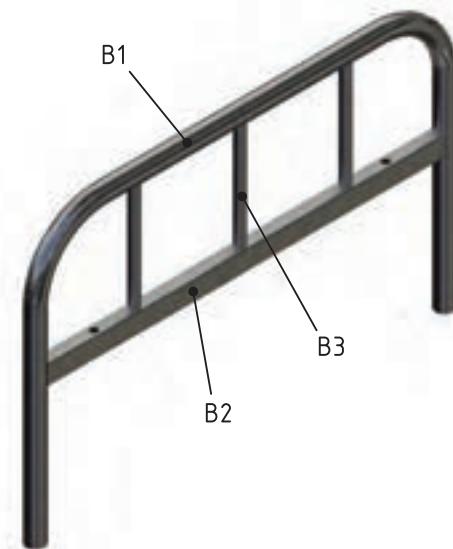

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

- ۱- کمان اره
- ۲- متر نواری فلزی
- ۳- میز کار
- ۴- گیره موازی
- ۵- کولیس ورنیه ۰/۰۵
- ۶- سوهان متوسط
- ۷- لب گیره مناسب
- ۸- وسایل تمیز کردن
- ۹- وسایل روغن کاری

شکل ۲-۱۰ پایه تخت

تذکر: جدول زیر قطعات مورد نیاز برای هر یک از پایه‌ها را نشان می‌دهد.

تعداد	اسم قطعه	طول مورد نیاز	مواد اولیه	شماره قطعه
۱	کلاف اصلی	۱۳۵۷	لوله Ø ۲۷×۳/۲	B ₁
۱	پل	۶۰۵	آهن قوطی ۳۰×۲۰×۲/۶	B ₂
۳	نرد	۱۶۷	لوله Ø ۲۱×۲/۳	B ₃



فعالیت کارگاهی

۲-۱-۳ فعالیت کارگاهی ۳:

اره کاری تسمه و قوطی (پروفیل) - قطعات شکن

قطعات C₃, C₂, C₁ را براساس ابعاد مندرج در جدول زیر خط کشی و پس از کنترل توسط هنرآموز ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی اره کاری کنید. (شکل ۲-۱۱)

هدف: اره کاری قطعات C₃, C₂, C₁ از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی

مشخصات قطعه کار:

نام: ۱- قوطی C₁ تعداد: دو عدد ۲- قوطی C₂ دو

عدد ۳- تسمه C₃ تعداد: یک عدد ابعاد: طبق جدول

تولرانس: ± 1 میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:


۱- کمان اره ۲- متر نواری فلزی ۳- میز کار

۴- گیره موازی ۵- کولیس ورنیه ۶- سوهان متوسط

۷- لب گیره مناسب

۸- وسایل تمیز کردن


۹- وسایل روغن کاری

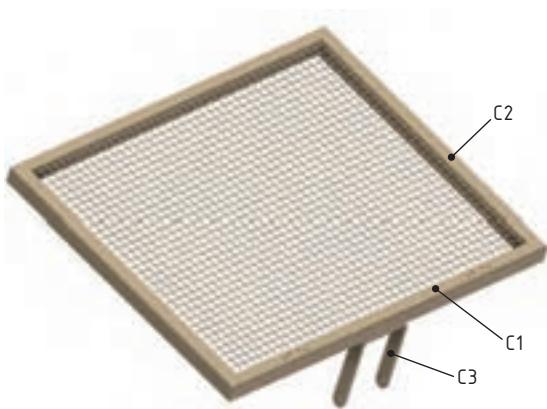

شکل ۲-۱۱ شکن

تعداد	اسم قطعه	طول مورد نیاز	مواد اولیه	شماره قطعه
۲	کلاف اصلی تکه بلند	۵۵۳	آهن قوطی ۶/۲۰×۳۰	C ₁
۲	کلاف اصلی تکه کوتاه	۴۵۳	آهن قوطی ۶/۲۰×۳۰	C ₂
۱	بازوی بالا بر شکن	۳۲۰	تسمه ۵×۲۰	C ₃

در اره کاری قطعات C₁ و C₂ انتهای آنها به صورت 45° (فارسی بر) بریده شود. (شکل ۲-۱۲)

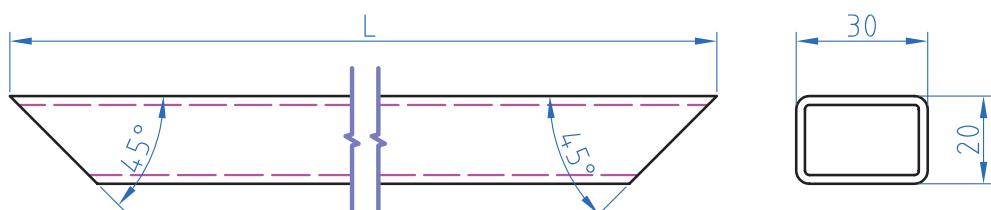

شکل ۲-۱۲

۲-۱-۴ فعالیت کارگاهی:

اره کاری قوطی (پروفیل) و نبشی و ناودانی - قطعات چارچوب اصلی
 قطعات D₁, D₂, D₃, D₄, D₅, D₆, D₇, D₈, D₉ را بر اساس ابعاد مندرج در جدول زیر خط کشی و پس از
 کنترل توسط هنرآموز ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی اره کاری کنید. (شکل ۲-۱۳)
 هدف: اره کاری قطعات D₁, D₂, D₃, D₄, D₅, D₆, D₇, D₈, D₉ از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی




فعالیت کارگاهی

مشخصات قطعه کار:

نام: ۱- قوطی D₁ ۲- قوطی D₂ ۳- قوطی D₃ ۴- قوطی D₄ ۵- قوطی D₅ ۶- نبشی D₆ ۷- ناودانی D₇
 ۸- نبشی D₈ ۹- نبشی D₉
 ابعاد: طبق جدول تعداد: طبق جدول

جنس st ۳۷

تولرانس: ±۱ میلی متر

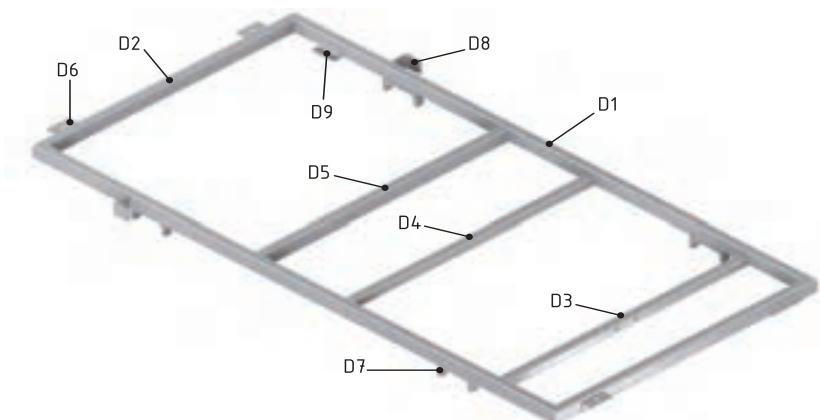


شکل ۲-۱۳ چارچوب اصلی

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

- ۱- کمان اره
- ۲- متر نواری فلزی
- ۳- میز کار
- ۴- گیره موازی
- ۵- کولیس ورنیه ۰/۰۵
- ۶- سوهان متوسط
- ۷- لب گیره مناسب
- ۸- وسایل تمیز کردن
- ۹- سایل روغن کاری

شماره قطعه	مواد اولیه	طول مورد نیاز	اسم قطعه	تعداد
D1	آهن قوطی ۳۰×۲۰×۲/۶	۱۲۲۳	کلاف اصلی تکه بلند	۲
D2	آهن قوطی ۳۰×۲۰×۲/۶	۶۱۵	کلاف اصلی تکه کوتاه	۲
D3	آهن قوطی ۲۰×۲۰×۲	۵۷۵	پل موتور	۱
D4	آهن قوطی ۲۰×۲۰×۲	۵۷۵	پل یاتاقان ۱	۱
D5	آهن قوطی ۳۰×۲۰×۲/۶	۵۷۵	پل یاتاقان ۲ و محل نصب لولای شکن	۱
D6	نبشی ۲۵×۲۵×۴	۵۲	نبشی اتصال به پایه	۴
D7	ناودانی ۸۰×۸	۱۷	ناودانی نگهدارنده حفاظ بغل	۴
D8	نبشی ۳۵×۳۵×۵	۳۰	نبشی نگهدارنده حفاظ بغل	۲
D9	نبشی ۲۰×۲۰×۳	۵۲	نبشی تکیه گاه شکن	۲

در اره کاری قطعات D1 و D2 انتهای آنها به صورت 45° (فارسی بر) بریده شود (شکل ۲-۱۴)

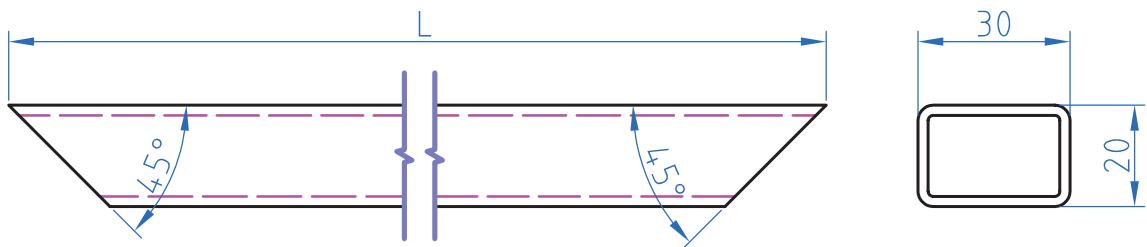

شکل ۲-۱۴ فارسی بر


ارزشیابی شایستگی اره کاری

شرح کار:
اره کاری قطعات شکن:



ردیف	نام قطعه	طول مواد تیاز	مواد اولیه	شماره قطعه
۲	کلاف اصلی تکه بلند	۵۵۳	آهن قوطی	C1
۲	کلاف اصلی تکه کوتاه	۴۵۳	آهن قوطی	C2
۱	بازوی بالا بر شکن	۳۲۰	تسه	C3

در اره کاری قطعات C1 و C2 انتهای آن ها به صورت 45° (فارسی بر) بریده شود

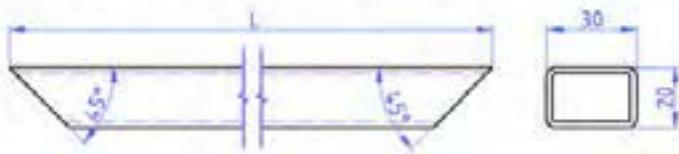

استاندارد عملکرد:

اره کاری قطعه کار به وسیله کمان اره دستی مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO 2768 - c

شاخص ها:

۱- تولرانس راست بودن خطوط اره کاری ۱ mm
۲- اندازه ها براساس استاندارد ISO 2768 - C

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $30^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۹۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: قطعه کار- میز کار- گیره موazی- آچار تنظیم گیره- متر نواری فلزی- خطکش فلزی (۱-۳۰۰) میلی متر- کمان اره ثابت ۳۰۰- تیغه اره آهن بر ۲۴ دندانه در اینچ- گونیای فارسی بر به طول ۱۵۰ میلی متر- سوزن خطکش ۳۰ و پایه دار- سوهان تخت ۲۵۰- وسایل تنظیف

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات اره کاری	۲	
	شایستگی های غرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	۲- استفاده از لباسکار و کفش ایمنی		
	۳- تمیز کردن گیره و محیط کار		
	۴- رعایت دقت و نظم		
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

واحد یادگیری ۳ شایستگی سوهان کاری

مقدمه

سوهان یک وسیله نسبتا قدیمی و ابتدایی است که صنعت‌گران از دیر باز تاکنون در ساخت محصولات خود از آن بهره برده‌اند. سوهان‌ها کاربردهای گسترده‌ای در صنعت دارند که منجر به ساخت طیف وسیعی از انواع آن گردیده است. کاربرد انواع آن با شکل و فرم‌های مختلف در (تیزی‌گیری، مسطح کاری، فرم‌کاری و گونیایی قطعات کم حجم و ...) همچنین قطعاتی که در دسترس ماشین آلات نمی‌باشند را کارآمد نشان داده است. ایجاد نوعی تنوع در انواع آج و مقاطع سوهان که به مرور در تاریخ صنعتی با فراگرد و نیاز صنعت‌گران پدید آمده در اشكال و اندازه‌های متفاوت نیز ساخته و تولید شده‌اند. که درادامه با کاربرد و انواع آنها آشنا می‌شوید.

پیش‌نیاز و یادآوری

استفاده از ابزارهای کنترلی و اندازه‌گیری

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که قطعات فلزی و غیرفلزی را براساس نقشه سوهان کاری نموده و آماده کنند.

سوهان‌کاری

۱۵- ابزارآلات سوهان‌کاری



فیلم

سوهان‌کاری یکی از روش‌های براده برداری از سطوح مستوی، زاویه دار و منحنی می‌باشد. که می‌تواند به وسیله دست یا ماشین انجام گیرد. روش سوهان‌کاری در مواردی که تعداد قطعه کم و یا فرم پیچیده باشد بیشتر به کار می‌آید. (جدول ۲-۸)

جدول ۲-۸ انواع سوهان

شماره	نام	مقطع سوهان	تصویر سوهان
۱	تخت		
۲	چهار گوش		
۳	سه گوش		
۴	گرد		
۵	نیم گرد		
۶	چاقویی		

۲-۲-۱ ترجمه کنید.

A **file** is a metalworking, woodworking and plastic working tool used to cut fine amounts of material. Most files have a narrow, pointed tang at one end to which a handle can be fitted.




یادداشت



فکر کنید


۲-۲-۲ نام سوهان مناسب برای هر قطعه را انتخاب کنید و در زیر اشکال معرفی شده بنویسید. (جدول ۲-۹)

جدول ۲-۹ انواع قطعات سوهان کاری شده

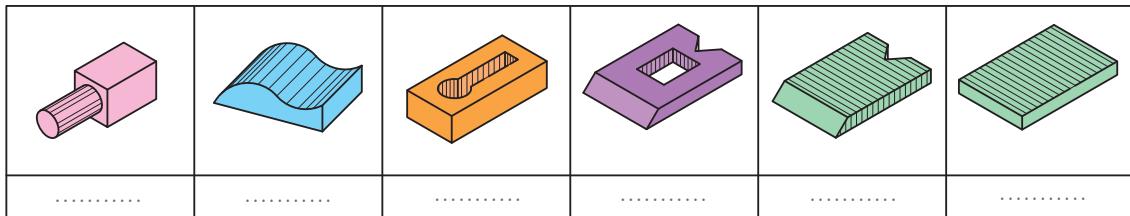


و غیرفلزی با حجمی محدود به منظور رفع مشکلات ناشی از عدم انطباق قطعات، مونتاژ و به منظور تسريع و سهولت در انجام فعالیت‌های کارگاهی انجام می‌گیرد. (شکل ۲-۱۵)

صنعتگران برای مسطح کردن سطوح ناهموار قطعات تولیدی خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. سوهان کاری یکی از فعالیت‌های براده برداری است که به منظور تسطیح، گونیایی و پلیسه گیری قطعات فلزی

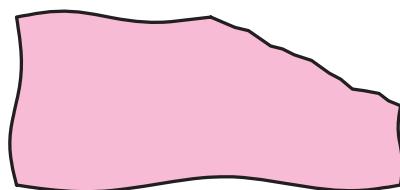


ب) شکل ۲-۱۵ قطعه خام تولید شده

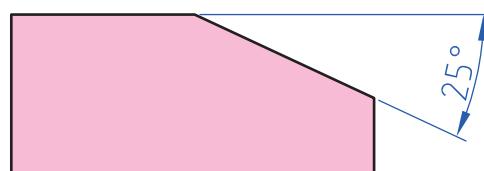


الف) شکل ۲-۱۵ قطعه سوهان کاری شده

سطوح قرارگیری در حالت سکون یا لغزش باید به گونه‌ای باشد که نقاط قرارگیری به صورت یکنواخت با هم تماس پیدا کنند. (شکل ۲-۱۶)

به هم خوراندن: تکمیل و بازرسی نهایی از فعالیت‌هایی که قبل از روی قطعات کار به منظور قرارگیری یکنواخت سطوح انجام می‌پذیرد را خوراندن می‌گویند. کنترل

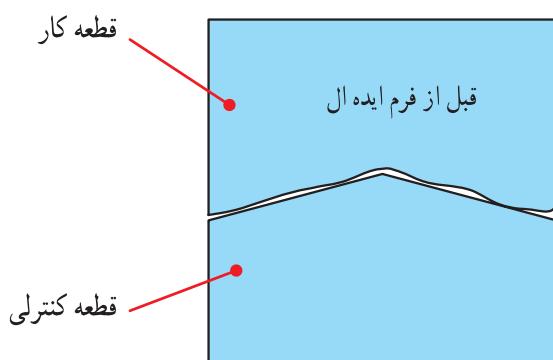

ب) شکل ۲-۱۶ قطعه خام تولید شده

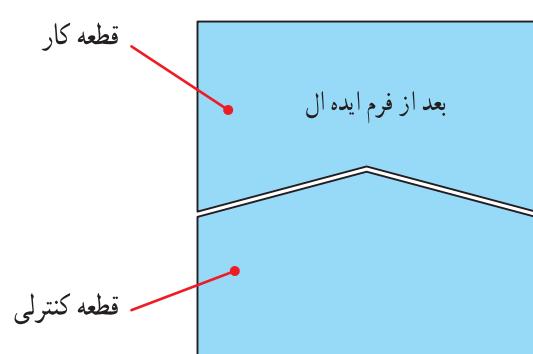

الف) شکل ۲-۱۶ قطعه سوهان کاری شده

کار عملی

سوهان کاری قطعات A1، A2

براساس نقشه شماره ۱ مندرج در صفحه ۹۰ را انجام دهید.

تفسیر سناریوی ابعاد برداری از روی نقشه کار:

۱۶- نحوه اندازه برداری از روی نقشه و جانمایی آن روی قطعه کار




فیلم

جانمایی مناسب اندازه‌ها در جهات مختلف باید بررسی گردد تا ابزار براده برداری در مسیر از پیش تعیین شده وظیفه خودرا به درستی انجام دهد. برای ثبت اطلاعات اندازه، جدول ۲-۱۱ پیشنهاد می‌گردد که تصاویر درج شده در شکل ۲-۱۷ را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.


تفسیر اندازه‌های نقشه، به جهت بررسی موارد زیر انجام می‌گیرد:

- ۱- نظم دردیف مرتبه اندازه ۲- اولویت هرمترتبه و درجه اهمیت آن ۳- موقعیت اندازه‌ها نسبت به سطوح مبنای ۴- تهیه ابزار مناسب جهت انتقال اندازه‌ها، بنابراین برای

(الف) تفسیر اندازه‌های ابعادی

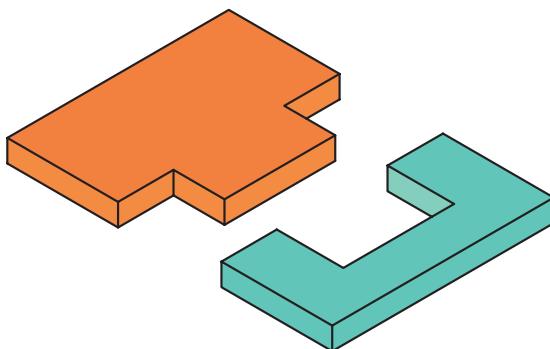


قطعات قبل از مونتاژ

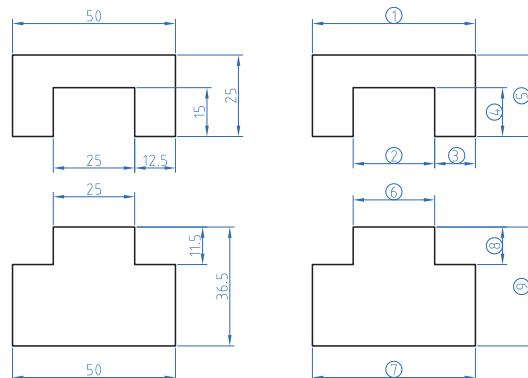

شکل ۲-۱۷ نقشه دو قطعه شکاف وزبانه

که وجود شماره‌های سازمان‌یافته می‌تواند از تداخل مدارک تهیه شده و مخفی شدن از دید در ادامه کار جلوگیری کند. (شکل ۲-۱۸)

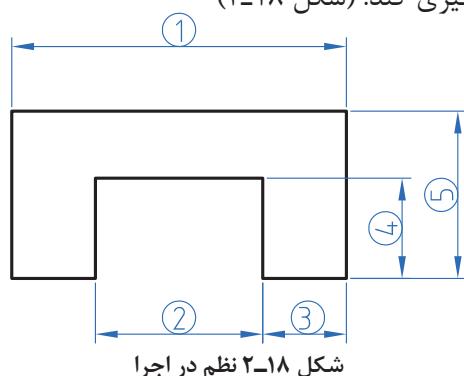

شکل ۲-۱۸ نظم در اجرا

برای انتقال اندازه‌های عملکردی از روی نقشه کار به روی قطعه کار (جا نمای اندازه‌ها) نیاز به تشخیص و تعیین شاکله‌ها و جهت برداری آنها داریم. کُددادن به اندازه‌ها به منظور طبقه‌بندی درجه اهمیت و اولویت شاکله‌ها را مرتبه اندازه می‌نامیم.

نظم دردیف مرتبه اندازه

در این فعالیت پس از تعیین اندازه‌های عملکردی، وجود نظم در کدها باعث رديابی بهتر اندازه‌ها صورت می‌گردد. برخی موقع اشتباه در روند کدگذاری و عدم نظم در مرتبه‌ها، مشکلاتی را به وجود می‌آورد



گفتگو کنید


۲-۳ اهمیت اندازه‌ها

- ۱- ابتدا یک کپی از نقشه تهیه کرده و با حذف عدد اندازه آن اقدام به جایگزینی کد مرتبه‌ها می‌نماییم.
- ۲- هر اندازه از نقطه شروع، خلاف حرکت عقربه ساعت کد می‌گیرد. کدها بنابه نیاز در تصاویر دیگر ادامه می‌یابند.

درجه اهمیت اندازه‌ها به لحاظ کیفی

منظور از درجه اهمیت کیفی، میزان دقت یک اندازه نسبت به دیگر اندازه‌ها است. (بحranی CR^۱، مهم IM^۲ و معمولی NO^۳)

البته در این مبحث فعالیت اول یعنی خط‌کشی و

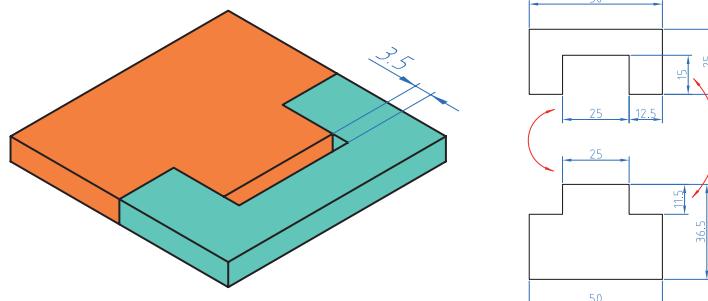

شکل ۲-۱۹ ارتباط اندازه دو قطعه جفت کاری شده

- ۳- با توجه به اهمیت اندازه دو قطعه در حالت مونتاژ شکل ۲-۱۹، ارتباط بین آنها را بررسی کرده و در جدول زیر درج کنید



تحقیق

جدول شماره ۱۰-۲ جدول مقایسه ای

توضیحات	قطعه ۲		قطعه ۱	
	اهمیت اندازه	مقدار اندازه	اهمیت اندازه	مقدار اندازه
اندازه سوراخ قطعه ۱ باید بزرگ تر از اندازه میله ۲ باشد	CR	۲۵	CR	۲۵
اختلاف فاصله ۳/۵ جهت مونتاژ	IM	۱۱/۵	IM	۱۵
تأثیری در مونتاژ ندارد	NO	۵۰	NO	۵۰
.....
.....
.....


۱- Critical، و خیم

۲- Important، مهم

۳- Normal، معمولی

مبانی عملکرد خط کشی روی قطعه کار

پروسه آماده سازی قطعه کار قبل از اجرای عملیات سوھان کاری مستلزم مراحلی است که دارای اهمیت زیادی می باشد. به افزایش و کاهش بردارها در (شکل ۲-۲۰) توجه کنید.

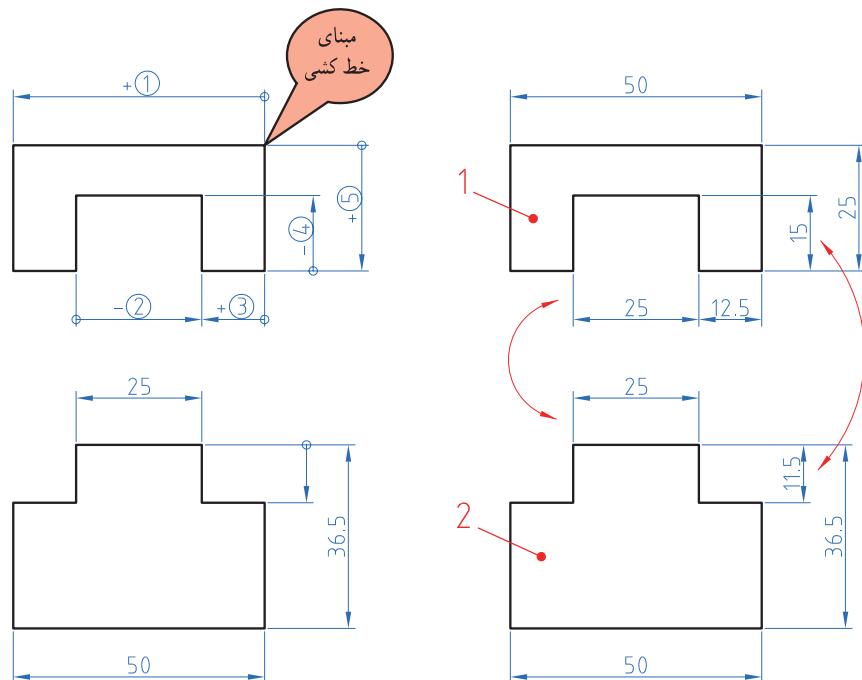

(ب) شکل ۲-۲۰ بردار اندازه ها

(الف) شکل ۲-۲۰ نمایش اندازه ها

۲-۲۵ با مشورت هنرآموز خود فرم گزارش تهیه کنید:

- ۱- چه مفهومی در کمیت های برداری تصویر (ب) وجود دارد.
- ۲- ارتباط اندازه ها را با تصویر مقابله مقایسه کنید.


جدول را با عبارات (NO, CR, IM) اندازه بحرانی، مهم و معمولی تکمیل کنید: (جدول ۲-۱۱)

جدول ۲-۱۱ جدول ثبت اندازه های نقشه

توضیحات	اندازه روی نقشه	درجه اهمیت	کد اندازه
.....	۵۰	NO	۱
.....	۲۵	CR	۲
.....	۳
.....	۱۵	IM	۴
.....	۵
.....	CR	۶
.....	۷
.....	۸
.....	۹



پرسش

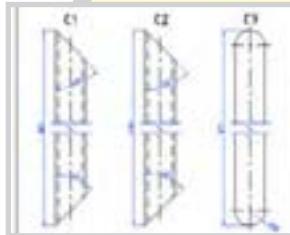

نقشه‌خوانی



تمیز کردن سطح
قطعات




کنترل صافی قطعات



خط کشی قطعه کار



بستن قطعه کار

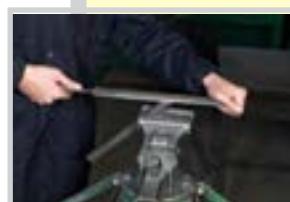

سوهان کاری

مراحل انجام کار در سوهان کاری

نمودار ۲-۲ مراحل انجام کار در سوهان کاری


پرسش

آماده‌سازی قطعات قبل از عملیات سوهان کاری


به سؤالات زیر پاسخ دهید

به سؤالات زیر پاسخ دهید.


الف) استوانه فلزی مانند (شکل ۲-۲۱) را در اختیار داریم.
قسمت B چگونه ایجاد شده است.

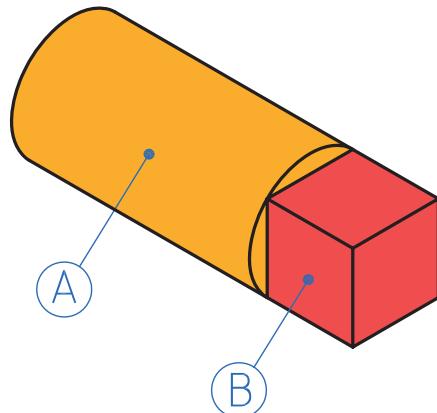

شکل ۲-۲۱ استوانه فلزی چارپهلو شده

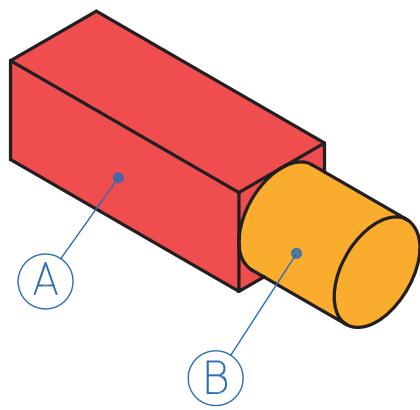

شکل ۲-۲۲ چارپهلوی فلزی استوانه شده

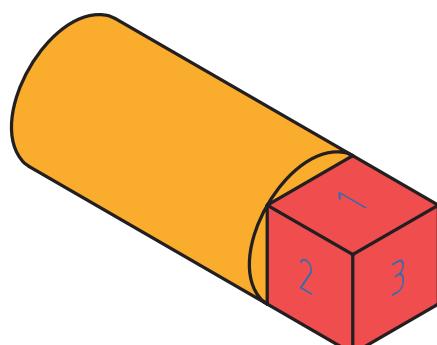


شکل ۲-۲۳ مراحل ایجاد چارپهلو

۱۷ - فرایند سوهان کاری



فیلم

سوهان، ابزاری برای انجام عمل براده برداری است. مسیری محدود و عبور از روی سطح قطعه کار براده را به بیرون از قطعه کار هدایت می‌کند که در یک عمل برگشت رو به عقب مجدداً آماده انجام این فعالیت جلو براده را از روی سطح قطعه کار جدا کرده و با در اختیار داشتن آن در لابه لای دندانه‌ها پس از طی براده برداری می‌شود. (شکل ۲-۲۴)

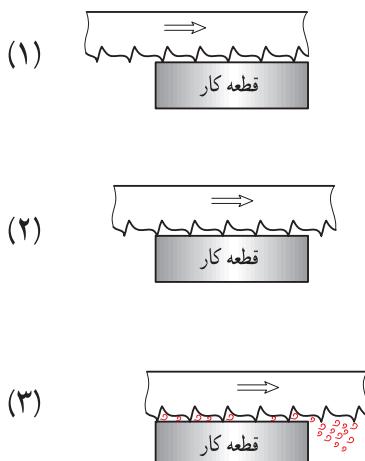

شکل ۲-۲۴ مکانیزم سوهان کاری

۲. دنباله سوهان: که برای جازدن دسته روی آن استفاده می‌شود. سخت کاری نمی‌شود.
 ۳. دسته سوهان: که روی دنباله مستقر می‌شود معمولاً چوبی یا پلاستیکی ساخته می‌شود تا به دست آسیب نرسانده و نرم باشد.
- (شکل ۲-۲۵)

سوهان از سه قسمت مختلف تشکیل می‌شود.

۱. بدن: که قسمت اصلی سوهان را تشکیل می‌دهد و از جنس فولاد ابزار آلیاژی کرمدار، فولاد ابزارسازی، فولاد پرکربن ساخته می‌شود. سطوح سوهان که از آن برای براده برداری استفاده می‌شود سخت کاری می‌شود. روی سطوح سوهان دندانه دندانه شده که از آن برای براده برداری استفاده می‌شود.



شکل ۲-۲۵ قسمت‌های مختلف سوهان

اصول فنی در انجام سوهان‌کاری

۱۸- اصول فنی سوهان کاری




فیلم

کارایی بیشتر و خستگی فیزیکی کمتر می‌شود. بنابراین

برای نیل به این هدف لازم است:

(الف) پای چپ را به گونه‌ای روی زمین قرار دهید که زاویه‌ای در حدود 30° درجه نسبت به خط محور گیره داشته باشد.

(ب) پای راست را به اندازه تقریبی طول سوهان نسبت به پای چپ فاصله داده و به گونه‌ای روی زمین بگذارد که زاویه‌ای حدود 75° درجه نسبت به خط محور گیره داشته باشد (شکل ۲-۲۶).

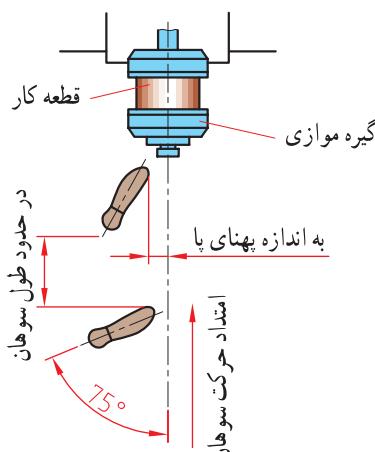

شکل ۲-۲۶ نحوه ایستادن

برای انجام سوهان کاری مطابق زیر عمل شود.


- ۱- انتخاب سوهان: با توجه به نقشه کار، سوهان مناسب از نظر اندازه، شماره آج، تعداد آج و فرم مقطع را انتخاب کنید.
- ۲- تنظیم ارتفاع گیره: با در نظر گرفتن طول قد، ارتفاع گیره را تنظیم کنید.

توجه: مناسب ترین ارتفاع سطح گیره ارتفاعی است که ۵۰ تا ۸۰ میلیمتر پایین تر از آرنج قرار داشته باشد.


- ۳- بستن قطعه کار: قطعه کار را در داخل گیره و در وسط آن و به صورت کوتاه و کاملاً محکم ببندید.
- ۴- نحوه ایستادن: ایستادن صحیح در پای گیره موجب

از آنجا که در حین سوهان کاری فاصله دو نیروی دست راست و چپ نسبت به وسط قطعه کار در حال تغییر است و از طرفی برای ایجاد تعادل لازم است گشتوار دو نیروی عمودی نسبت به وسط قطعه کار با هم مساوی باشند، لذا مقدار دو نیروی عمودی در مسیر سوهان کاری کم و زیاد می‌شوند تا سوهان از روی کار بلند نشود، همچنین باید دو نیروی مذکور در یک صفحه قرار داشته باشند (شکل ۲-۲۹).

۶- وضعیت نیروها: مطابق شکل با دست چپ نیروی عمودی و به وسیله دست راست دو نیروی افقی و عمودی به سوهان وارد می‌شود. مجموع دو نیروی عمودی دست راست و دست چپ باعث فرو رفتن آج سوهان در قطعه کار می‌شود. ضخامت براده به مقدار این نیروها بستگی دارد، یعنی هر چه مقدار این نیروها بیشتر باشد ضخامت براده (عمق براده) نیز بیشتر خواهد شد (شکل ۲-۲۸).

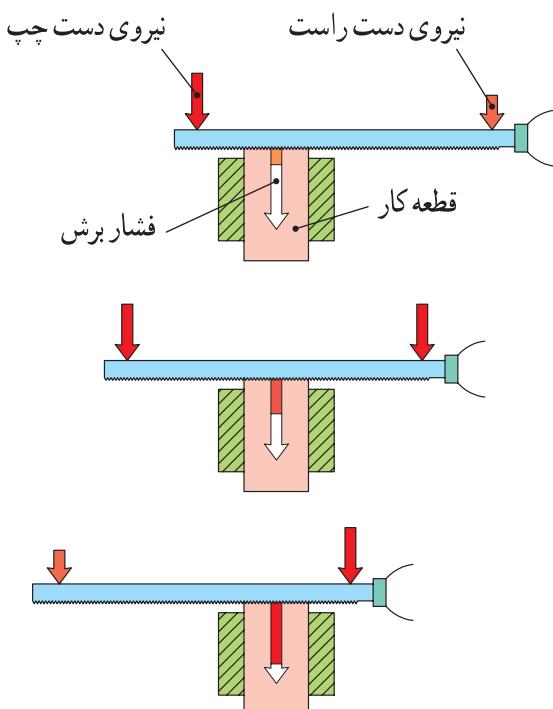

شکل ۲-۲۸ تغییر نیروهای عمودی در سوهان

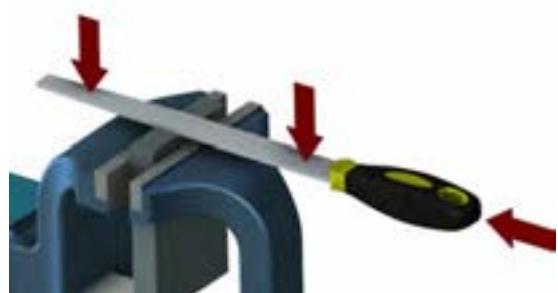

شکل ۲-۲۹ وضعیت نیروها در سوهان

۶-۲ ترجمه کنید.

Filing is a material removal process in manufacturing. Similar, depending on use, to both sawing and grinding in effect, it is functionally versatile, but used mostly for finishing operations.



یادداشت

۲-۲-۷ جدول زیر را تکمیل نمایید.(جدول ۱۲-۲)



تحقيق

جدول شماره ۱۲-۲ کاربرد انواع سوهان

شماره	نام سوهان	کاربرد	تصویر
۱	سوهان کیفی	براده برداری ظرفی	
۲	
۳	سوهان با مقطع لوزی	گوشه های تند	
۴	
۵	سوهان چاقویی	گوشه های تند	

۲-۲-۸ جدول زیر را تکمیل نمایید. (جدول ۲-۱۳)




تحقیق

جدول شماره ۲-۱۳ کاربرد انواع سوهان

شکل	نام و کاربرد	شماره	شکل	نام و کاربرد	شماره
	۵		۱
	سوهان تخت برای سطوح مستوی	۶		۲
	سوهان سه گوش برای سطوح زاویه‌ای	۷		۳
	۸		۴

۲-۲-۱ فعالیت کارگاهی ۱: سوهان کاری لوله

هدف: سوهان کاری دو سر قطعات A1 و A2، گونیا کردن و اندازه نمودن طول آنها (شکل ۲-۳۰)

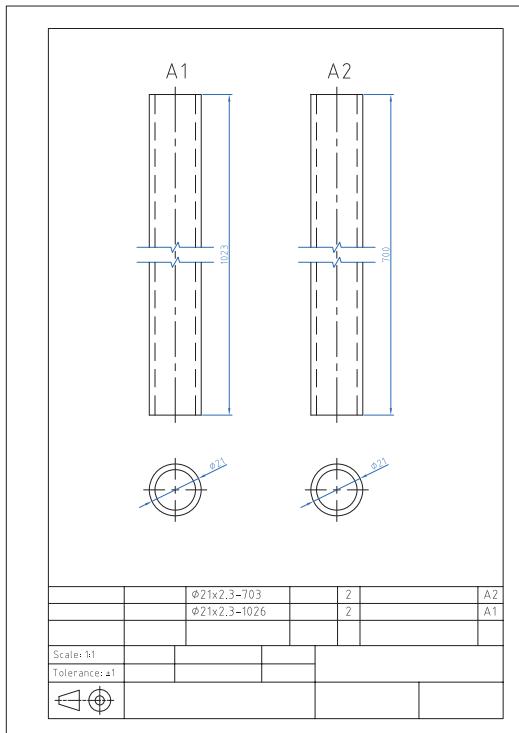

شکل ۲-۳۰ نقشه سوهان کاری قطعات محافظ کنار تخت

مشخصات قطعه کار:

نام: ۱- لوله اره کاری شده

۲- لوله اره کاری شده

جنس: فولاد st37

ابعاد: خروجی قسمت اره کاری

تعداد: از هر کدام دو عدد

تولرانس: ± 1 میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

۱- متر نواری فلزی ۲- خط کش فلزی ۳- کولیس ورنیه

۰/۰۵

۴- سوزن خط کش پایه دار ۵- میز کار ۶- گیره موازی

۷- سوهان متوسط ۸- لب گیره مناسب ۹- وسایل تمیز

کردن

۱۰- وسایل روغن کاری

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز برآددها را از روی وسایل و دستگاه جمع آوری نموده و اطراف محیط کار را تمیز کنید.





ایمنی

اول ایمنی بعد کار

۱- قبل از شروع به کار از محکم بودن قطعه کار در داخل گیره اطمینان حاصل کنید.

۲- برای سوهان کاری از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.

۳- از جاسازی صحیح دنباله سوهان در دسته مربوطه و همچنین محکم بودن آن مطمئن شوید.

۴- از به کار بردن سوهان هایی با دسته شکسته و ترک دار و یا سیم پیچی شده خودداری شود(شکل ۲-۳۱).




۳- کج بودن دسته

۲- مقدار درگیری کم

۱- ترک دار بودن دسته


شکل ۲-۳۱ نامناسب بودن دسته سوهان

۶- انتخاب روش ناصحیح در جازدن دسته سوهان موجب آسیب رساندن به دست می شود (شکل ۲-۳۲).

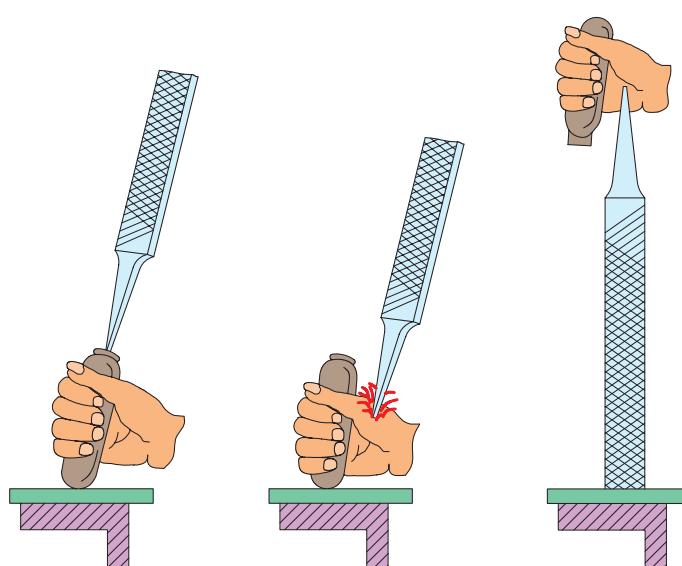


شکل ۲-۳۲ جازدن غیرصحیح دسته سوهان

۶- برای جازدن دسته سوهان ابتدا دسته را به صورت پله‌ای سوراخ کنید (شکل ۲-۳۳).

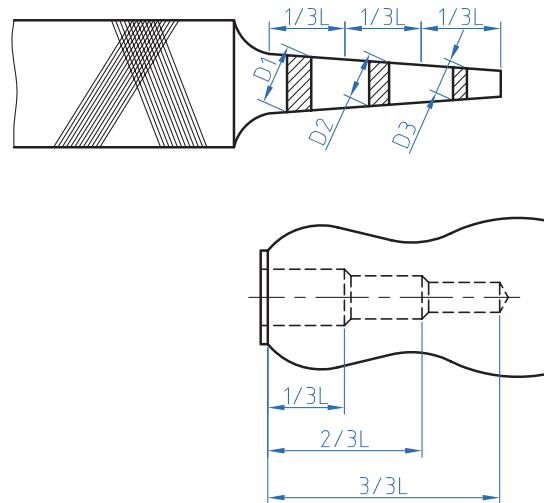

شکل ۲-۳۳ سوراخ‌کاری دسته سوهان

۷- برای محکم کردن دسته سوهان ابتدا دنباله سوهان را در دسته قرار داده و سپس با وارد کردن ضربات به دسته سوهان به وسیله چکش پلاستیکی و یا استفاده از یک سطح صلب آن را محکم کنید (شکل ۲-۳۴).

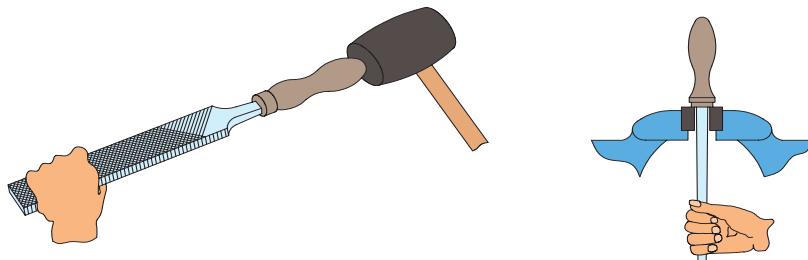

شکل ۲-۳۴ محکم کردن و خارج کردن دسته سوهان


- ۸- برای جلو گیری از صدمه دیدن سطح کار بهتر است از لب گیره استفاده شود.
- ۹- از آنجا که سوهان آب داده شده است، لذا از وارد کردن هر نوع ضربه به آن خودداری شود، زیرا در اثر ضربه، آج آن شکسته خواهد شد
- ۱۰- از لمس کردن سطح سوهان کاری شده و آغشته کردن آن به روغن، گریس و... خودداری شود.
- ۱۱- قبل از شروع به انجام سوهان کاری قطعه را پلیسه گیری کنید.
- ۱۲- کلیه وسایل در محل مناسب و به طور منظم چیده و بایگانی شوند، به طوری که دسترسی به آنها آسان باشد. توجه: بایگانی کردن سوهان در انبار کارگاه نیز باید به گونه‌ای باشد که اولاً دسته‌بندی شده و ثانیاً دسترسی به آن سریع باشد و ثالثاً روی یکدیگر ساییده نشوند.

۲-۲-۲ فعالیت کارگاهی

با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی قطعات را بر اساس نقشه شماره ۲ سوهان کاری کنید. (شکل ۲-۳۵)




فعالیت کارگاهی

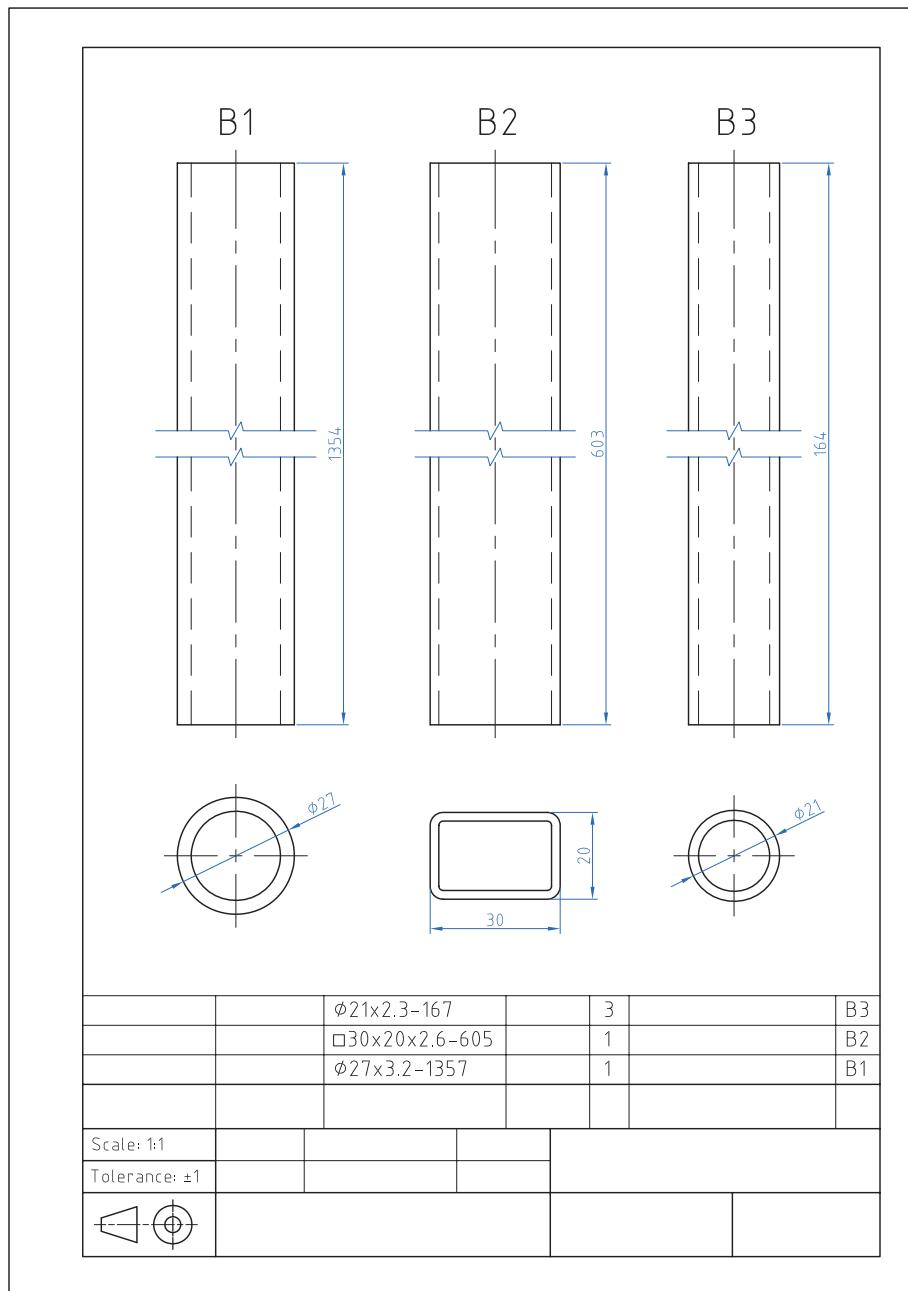

شکل ۲-۳۵ نقشه سوهان کاری قطعات پایه

۲-۲-۳ فعالیت کارگاهی ۳

با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی قطعات را بر اساس نقشه شماره ۳ سوهان کاری کنید. (شکل ۲-۳۶)

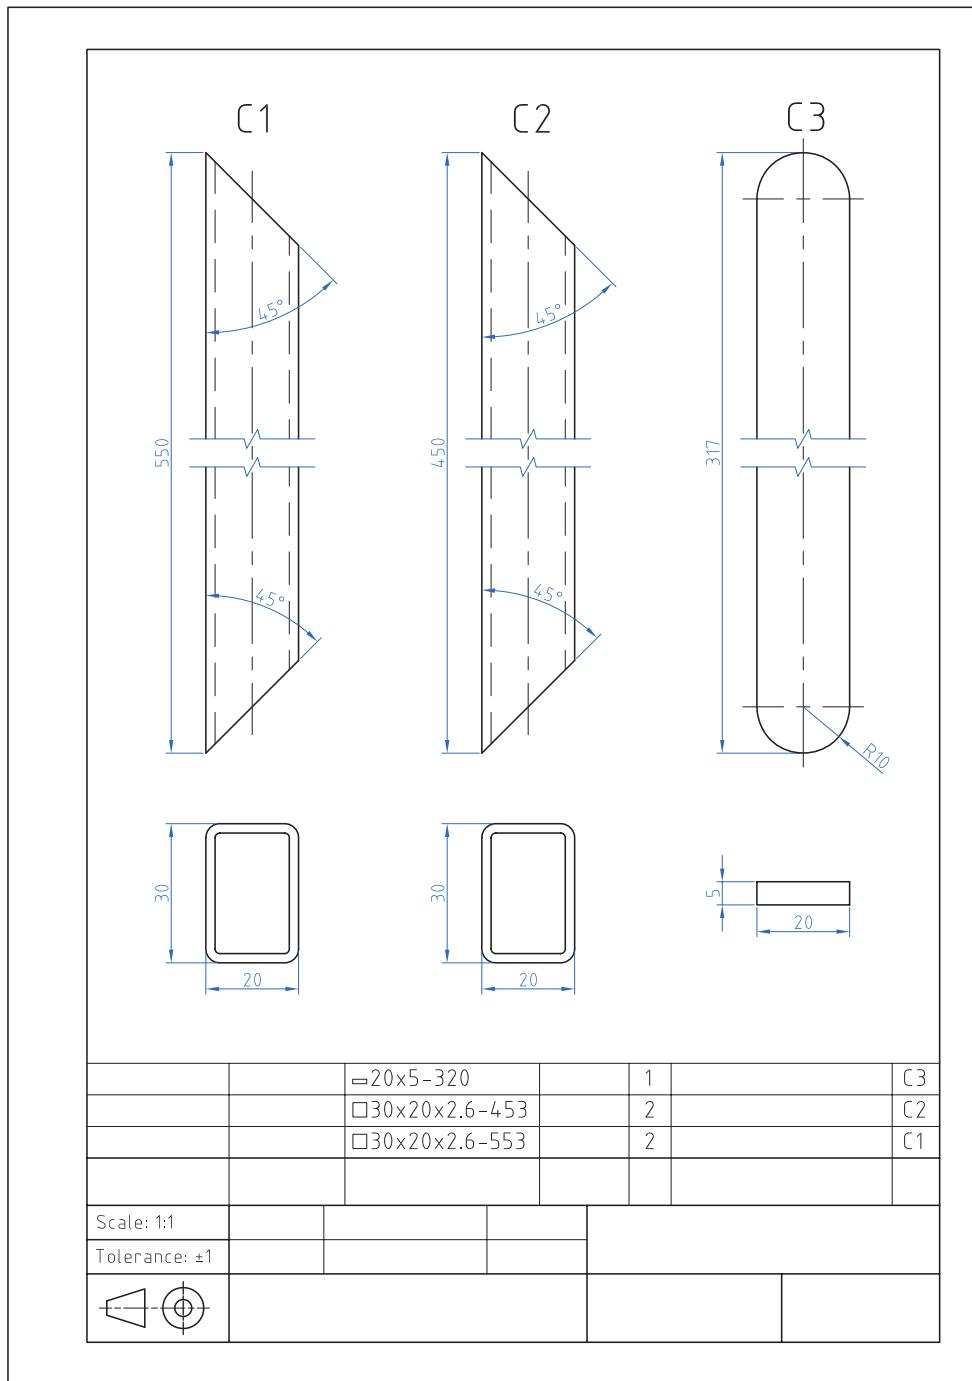


شکل ۲-۳۶ نقشه سوهان کاری قطعات شکن

فعالیت کارگاهی ۴- قسمت اول

با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی قطعات را بر اساس نقشه شماره ۴-۱ سوohan کاری کنید (شکل ۲-۳۷).



فعالیت کارگاهی

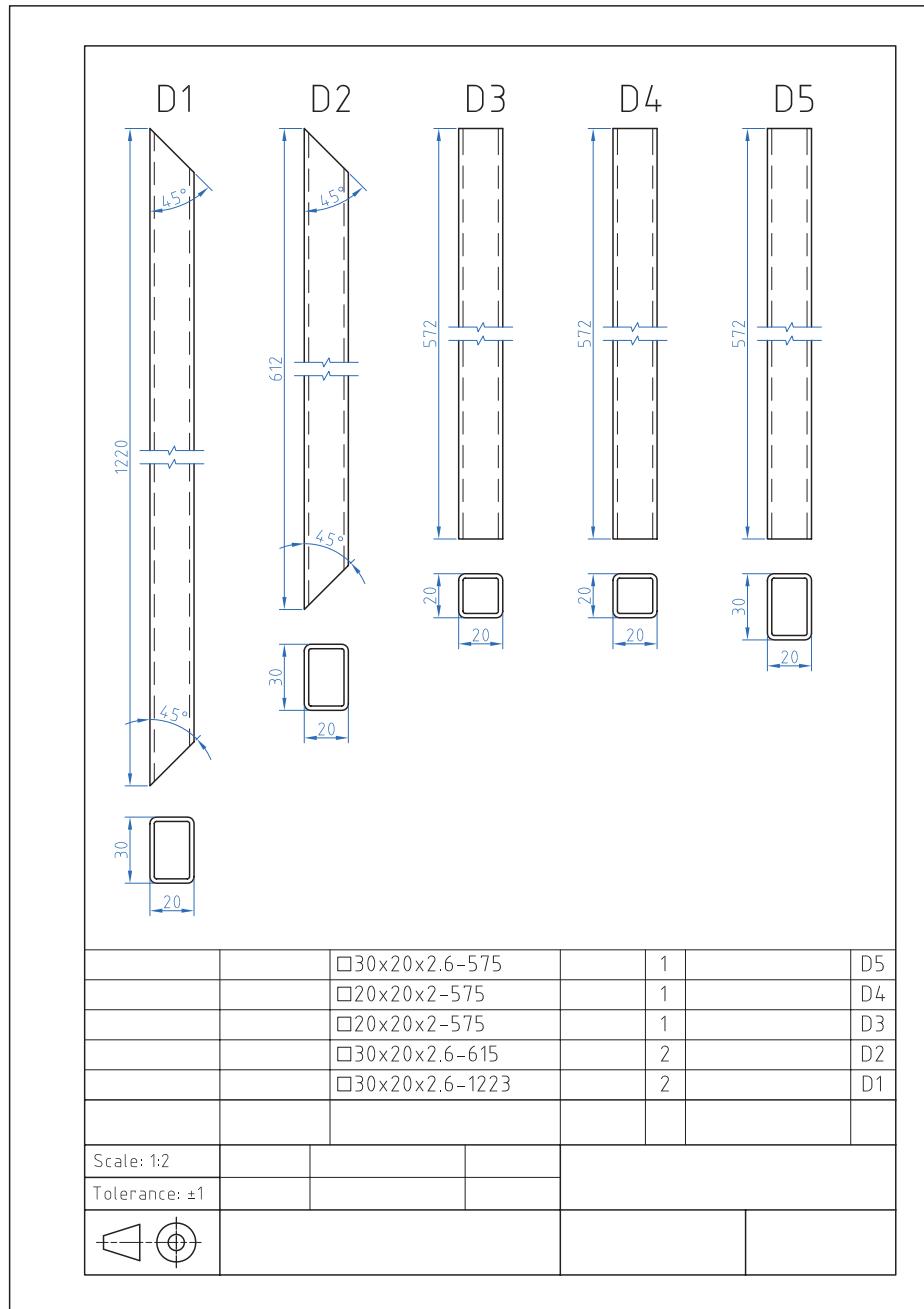


شکل ۲-۳۷ نقشه سوohan کاری اجزای چارچوب اصلی

فعالیت کارگاهی ۴- قسمت دوم

۴-۲-۴-۲ با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی قطعات را بر اساس نقشه شماره ۴-۲ سوهان کاری کنید (شکل ۴-۳۸).




فعالیت کارگاهی

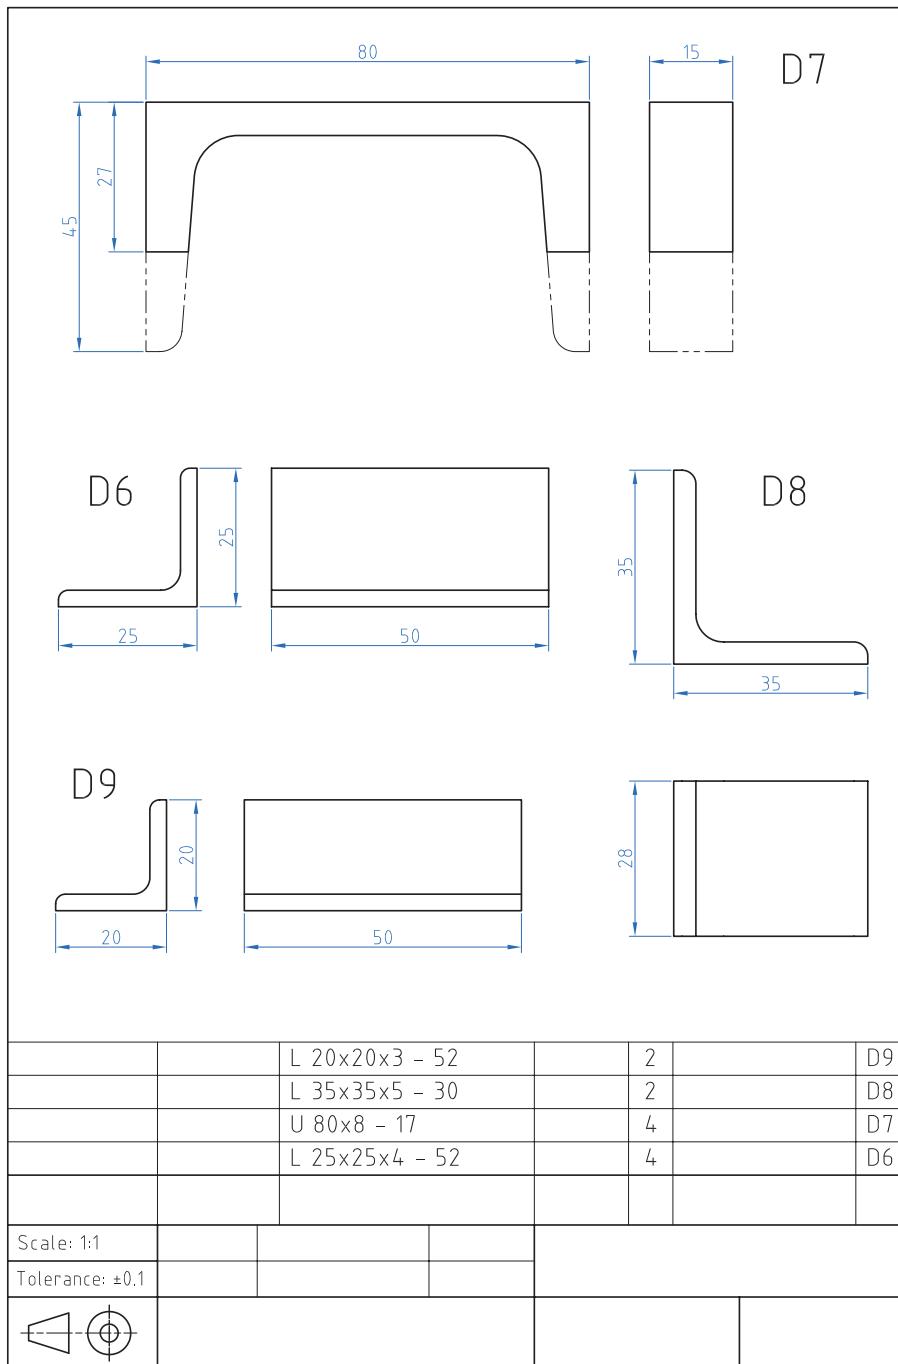

شکل ۴-۳۸ نقشه سوهان کاری اجزای چارچوب اصلی

ارزشیابی شایستگی سوهان کاری

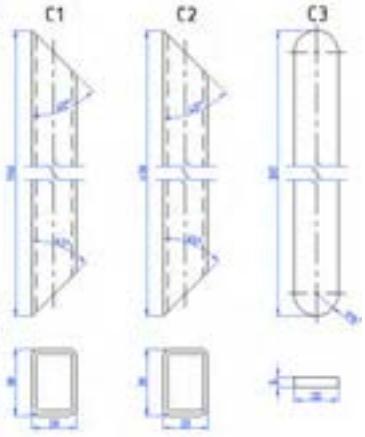	شرح کار: سوهان کاری قطعات شکن: تعداد C1 دو عدد تعداد C2 دو عدد تعداد C3 یک عدد																							
استاندارد عملکرد: ساخت قطعات با عملیات سوهان کاری مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO 2768-m																								
شاخص‌ها:																								
۱- اندازه‌ها بر اساس استاندارد m- ISO 2768	۲- انطباق فرم طرفین قطعه C3 با شابلون قوس مربوطه																							
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:																								
شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت																								
ابزار و تجهیزات: قطعه کار- میزکار - گیره موازی - آچار تنظیم گیره - خطکش فلزی ۳۰۰ میلی‌متر کولیس ورنیه با تفکیک پذیری 0.05 mm - گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر- صفحه صافی کارگاهی $400 \times 400\text{ mm}$. سنبه نشان 60° - سوزن خطکش 30° و پایه‌دار- سوهان تخت 250 mm خشن و متوسط و نرم - کات کبود- وسایل تنظیف - چکش فولادی - شابلون قوس $(15/5-25)$																								
معیار شایستگی:																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ردیف</th> <th style="text-align: center;">مرحله کار</th> <th style="text-align: center;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="text-align: center;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">بررسی قطعه کار اولیه</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">آماده‌سازی قطعه کار</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td style="text-align: center;">بستن قطعه کار</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td style="text-align: center;">انجام عملیات سوهان کاری</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">*</td> <td style="background-color: #f2e0d2; text-align: center; vertical-align: top;">میانگین نمرات</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">۲</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: ۱- استفاده از مواد و تجهیزات با روش‌های صحیح و ایمن ۲- استفاده از لباس‌کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن گیره و محیط کار ۴- پاییندی به الزامات نقشه دقت. سرعت عمل </td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱		۲	آماده‌سازی قطعه کار	۱		۳	بستن قطعه کار	۱		۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲		*	میانگین نمرات	۲	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: ۱- استفاده از مواد و تجهیزات با روش‌های صحیح و ایمن ۲- استفاده از لباس‌کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن گیره و محیط کار ۴- پاییندی به الزامات نقشه دقت. سرعت عمل
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																					
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱																						
۲	آماده‌سازی قطعه کار	۱																						
۳	بستن قطعه کار	۱																						
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲																						
*	میانگین نمرات	۲	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: ۱- استفاده از مواد و تجهیزات با روش‌های صحیح و ایمن ۲- استفاده از لباس‌کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن گیره و محیط کار ۴- پاییندی به الزامات نقشه دقت. سرعت عمل																					
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.																								

واحد یادگیری ۴ شایستگی سوراخ کاری

مقدمه

سوراخ کاری شامل دو فرایند (براده برداری) و (بدون براده برداری) است. بهره‌گیری از انواع فرایندها در سوراخ کاری بستگی به کاربرد این دو فرایند دارد که در اینجا سوراخ کاری با ابزار (مته) مد نظر است در پیرامون سوراخ کاری با متنه به استفاده از انواع آن می‌پردازیم و نحوه به کارگیری آن را در ساخت و تولید مصنوعات فلزی در ادامه به توضیح بیشتر می‌پردازیم.

استاندارde عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود قطعات فلزی و غیرفلزی را بر اساس نقشه سوراخ کاری کنند.

پیش نیاز و یادآوری

نقشه خوانی



خط کشی با ابزارهای (سوزن خط کش، سنبه نشان)
اندازه برداری از روی نقشه کار و انتقال روی قطعه کار

۱۹- انواع کارکرد سوراخ‌ها



فیلم

فضای مناسب برای استفاده از پیچ و مهره، میخ پرج، پین یا عبور مایعات و گازها و... روی قطعات انجام می‌شوند. (شکل ۲-۳۹)

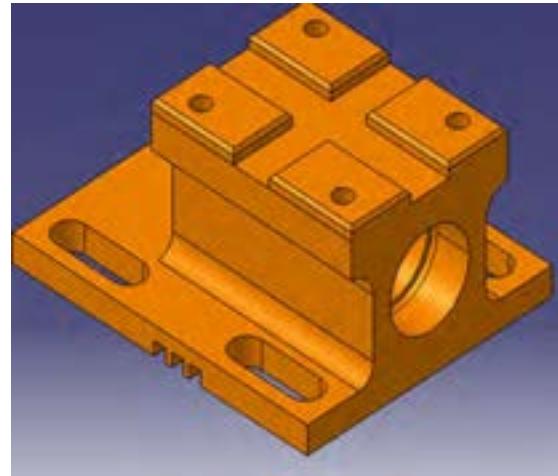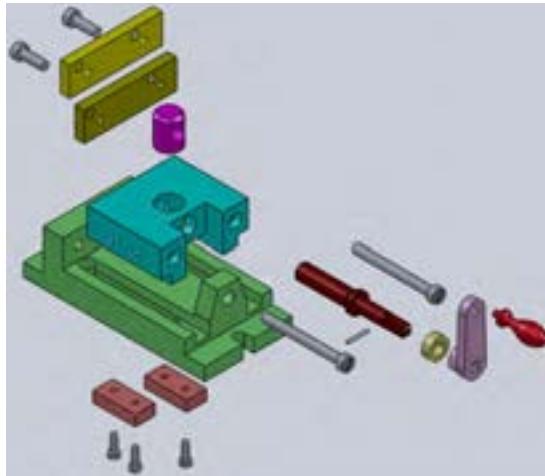

شکل ۲-۳۹ قطعات صنعتی

برای ایجاد سوراخ روی قطعه کار روش‌های گوناگونی وجود دارد، اما اصلی‌ترین آنها روش براده‌برداری است. ابزارهایی که در این روش استفاده می‌شوند، ابزارهای خاصی هستند که مهم‌ترین آنها متنه نام دارد.

«عمل ایجاد سوراخ روی قطعه کار به روش براده‌برداری با استفاده از متنه، سوراخ‌کاری نامیده می‌شود.»

۲-۳-۱ ضمن تکمیل شکل درباره اهمیت انواع سوراخ در اشکال زیر با یکدیگر بحث کنید.



گفتگو کنید

نقش سوراخ در قطعه	تصویر	نقش سوراخ در قطعه	تصویر
.....	
.....		محل عبور سیال	
.....	
نگهداشت لوله آب روی دیوار		

شکل ۲-۴۰ کاربرد انواع سوراخ

اهمیت مونتاژ و دمونتاژ در ایجاد مجموعه ها

تعريف مونتاژ و دمونتاژ:




فیلم

۲۰- با مونتاژ و دمونتاژ محصولات صنعتی آشنا می شوید.

مونتاژ کردن: به هم پیوستن اجزا و قطعات یک مجموعه به گونه ای که وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.

دemonتاژ کردن: جدا سازی اجزای یک مجموعه بدون آسیب دیدن قطعات به گونه ای که مسیر مونتاژ حفظ شود.

نقشه فنی مجموعه مونتاژ و دمونتاژ یک لولا را در (شکل ۲-۴۱) مشاهده می کنید. به نحوه مونتاژ دقต کنید، آیا اولویت برای ساخت هر قطعه وجود دارد؟ نظر خود را به هنرآموز محترم بیان کنید.

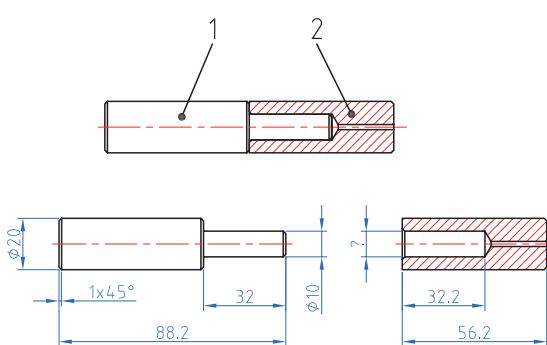

شکل ۲-۴۱ حالت مونتاژ و دمونتاژ یک جفت لولا

۲-۳-۲



فکر کنید

- ۱- سوراخ قطعه شماره ۲ (در شکل ۲-۴۱ و ۲-۴۲) چه اندازه ای باید داشته باشد تا مونتاژ به راحتی انجام گیرد؟
۲- با توجه به شکل ۲-۴۳ یک مجموعه مشابه را دمونتاژ و مجددًا مونتاژ نماید.



شکل ۲-۴۲ بزرگ نمایی محل اتصال

شکل ۲-۴۳ قطعات شیر آب و خودکار


فرایند سوراخ کاری

۲۱- فرایند سوراخ کاری



فیلم

حرکت دورانی را حرکت برش و حرکت خطی را حرکت پیشروی می‌نامند (شکل ۲-۴۴). قسمت‌های مختلف مته در شکل ۲-۴۵ نمایش داده شده است.

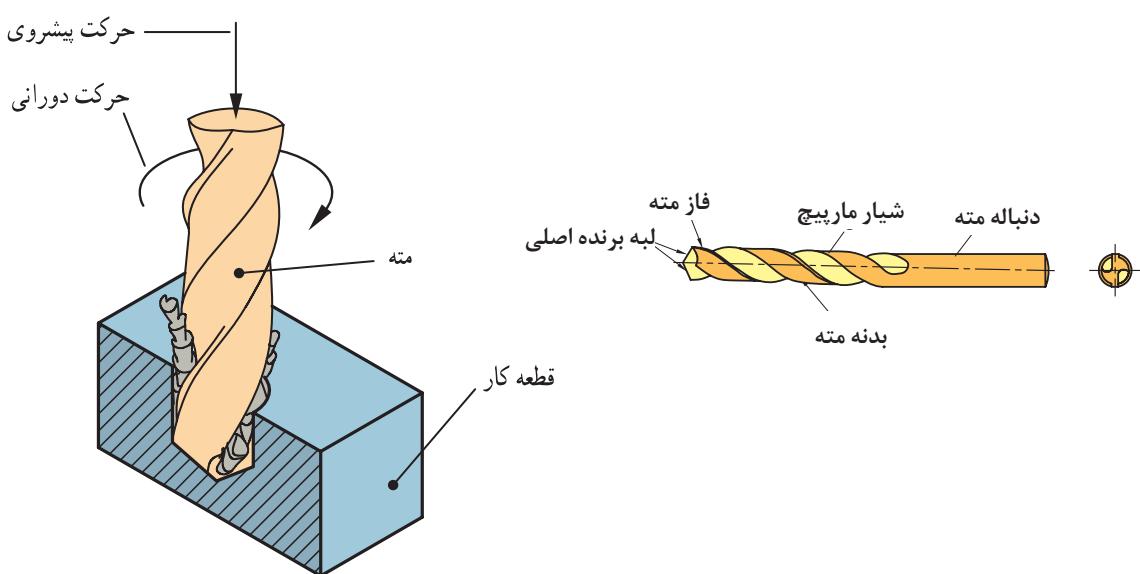

شکل ۲-۴۴ نمایش فرایند سوراخ کاری

شکل ۲-۴۳ قسمت‌های مختلف مته

۲-۳-۳ وظیفه قسمت‌های مختلف مته شکل ۲-۴۶ را در قسمت‌های مشخص شده بنویسید؟



تحقیق

جدول ۲-۱۵ وظیفه قسمت‌های مختلف مته

۵	۴	۳	۲	۱
.....
.....
.....

شکل ۲-۴۶
قسمت‌های مختلف
مته



۲-۳-۴ ترجمه کنید.

Drilling is a cutting process that uses a drill bit to cut a hole of circular cross-section in solid materials. The drill bit is a rotary cutting tool.



پادداشت

۲-۳-۵ کدام گزینه اندازه‌گیری صحیح قطر مته را نشان می‌دهد؟



برداشت

جدول ۲-۱۶ اندازه‌گیری صحیح قطر مته

.....

کاری را انجام دهد. مثل مته الماسه مخصوص شیشه، فولاد، چوب و.....

پیش مته:

اگر اندازه قطر مته بزرگ باشد نمی‌توان سوراخ کاری را با یک مته و دریک مرحله انجام داد. بلکه باید به کمک مته‌های کوچک‌تر و به تدریج سوراخ را به اندازه نهایی رساند. علت این است که با مته‌هایی با قطر بزرگ طول لبه عرضی زیاد خواهد شد و چون این لبه زاویه مناسب برای برآورده برداری ندارد، احتمال انحراف و یا شکستن مته افزایش می‌یابد. به همین علت بهتر است در سوراخ کاری با مته‌های بزرگ ابتدا قطعه را با مته‌های کوچک‌تر سوراخ کرده و سپس از مته اصلی استفاده کنید.

عوامل مؤثر در انتخاب مته: برای مواد مختلف، ویژگی‌های ساختمانی و جنس مته‌ها متفاوت است.

برای فلزات تقسیم بندی‌های زیر وجود دارد:

(الف) تیپ H با زاویه راس 80° درجه و زاویه مارپیچ $10-13^{\circ}$ درجه برای فلزات سخت و شکننده مثل فولاد سخت و برنز

(ب) تیپ N با زاویه رأس 118° درجه و زاویه مارپیچ $16-30^{\circ}$ درجه برای فولاد و فولاد ریختگی

(ج) تیپ W با زاویه راس 140° درجه و زاویه مارپیچ $35-40^{\circ}$ درجه برای فلزات نرم

همچنین مته‌های الماسه برای مواد مختلف ساخته شده است که می‌تواند با سرعت‌های بالا عمل سوراخ

۶-۳ با توجه به جنس مواد مندرج در جدول، ویژگی‌های مته مناسب را در جدول بنویسید.



تحقيق

جدول ۲-۱۷ ویژگی‌های مته مناسب برای فلزات مختلف

زاویه مارپیچ	زاویه راس مته	تیپ	جنس
.....	آهن
.....	مس
.....	آلومینیوم
.....	برنج
.....	لاستیک
.....	کاشی
.....	سرامیک

۶-۳-۷ با گرفتن مته‌های مندرج در جدول زیر از انبار، قطر پیش مته‌ها را بنویسید.



تحقيق

جدول ۲-۱۸ تعیین قطر پیش مته


۲۰	۱۶	۱۲	قطر مته
.....	قطر پیش مته

متنهای خزینه:

۲۲- با انواع متنه خزینه آشنا می شوید.



فیلم

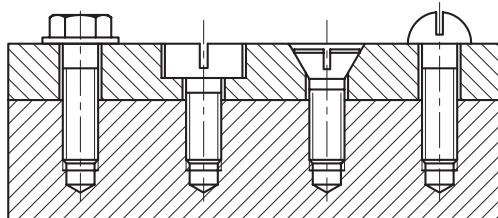

شکل ۲-۴۷ خزینه سر پیچ

متنه خزینه برای پلیسه گیری لبه سوراخها، پخ زدن سر سوراخ مهره‌ها، خزینه کاری محل قرار گرفتن سر پیچ‌ها استفاده می‌شود. طول این متنهای نسبت به متنهای مارپیچ کوتاه‌تر است. تعداد لبه‌های بُرندۀ این متنهای بیشتر از دو لبه است و زاویه براده در آنها صفراست. (شکل ۲-۴۷)

فکر کنید کاربرد متنه خزینه‌های جدول زیر را بنویسید؟

جدول ۲-۱۹ کاربرد انواع متنه خزینه

تصویر	کاربرد	مسطح کردن سطوح انکا

انواع ماشین‌های متنه:

در زندگی روزمره بعضاً از دریل دستی برای سوراخ‌کاری دیوارها و قطعات نیاز پیدا کرده‌اید. این عمومی‌ترین ابزار فلزکاری است.

جدول ۲-۲۰ انواع ماشین‌های متنه (دریل)

نام	دریل رومیزی	دریل دستی برقی	دریل دستی شارژی	دریل دستی مکانیکی	تصویر

۲-۳-۸- ترجمه کنید.



پادداشت

A countersink (symbol: \vee) is a conical hole cut into a manufactured object, or the cutter used to cut such a hole



آیا می‌دانید که

تیز کردن متنهای به دوروش دستی و یا استفاده از قالب مخصوص امکان پذیر است. (شکل ۲-۴۸) از آنجا که کار با ماشین سنگ ابزار تیز کنی مستلزم رعایت نکات ایمنی خاصی می‌باشد. این کار حتماً تحت نظارت هنرآموز انجام گیرد.



شکل ۲-۴۸ تیز کردن مته

بستن قطعه کار:

قطعه کار بایستی به نحو مطمئن بسته شود به طوری مته، پرتاب قطعه کار، پرتاب گیره و ایجاد حادثه برای که در اثر فشار مته و نیروهای برشی قطعه از محل شخص خواهد شد. خود تکان نخورد حرکت قطعه کار موجب شکستن



گفتگو کنید

۲-۳-۹ نحوه بستن قطعه کار در هریک از اشکال زیر را توضیح داده و روش‌های نامطمئن را ذکر کنید.

جدول ۲-۲۱- انواع وسایل بستن قطعه کار در سوراخ کاری

	گیره رو میزی وسیله‌ای مطمئن برای بستن قطعات کوچک و متوسط	
		نگهداری قطعات بلند (روش غیر ایمن)

کار عملی

خط کشی قطعات E۱۳ - E۱۰ - D۷ - D۶ براساس نقشه شماره ۸ مندرج در صفحه ۱۱۵ را انجام دهید.

سرعت برش و تعداد دوران

با توجه به این تعریف برای محاسبه سرعت برش در متنه از رابطه زیر

$$V = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

استفاده می‌شود. که:

V سرعت برش برحسب m/min


d قطر متنه برحسب میلی‌متر

n تعداد دوران متنه برحسب U/min است.

سرعت برش با توجه به عواملی مانند جنس ابزار و جنس قطعه کار و استفاده از مایع خنک‌کننده به دست می‌آید. این سرعت برای جنس‌های مختلف در جداول آمده است.

برای سهولت انجام کار می‌توان از نمودارهای زیر هم تعداد دور لازم را مشخص نمود. (شکل ۲-۵۰) و (شکل


هنگام سوراخ کاری در اثر اصطکاک بین متنه و قطعه کار حرارت به وجود می‌آید. هرقدر حرکت دورانی متنه بیشتر باشد، مقدار حرارت ایجادشده نیز بیشتر می‌شود. حد مقاومت متنه در مقابل حرارت دمای مشخصی است. وقتی حرارت ایجادشده از آن حد بیشتر شود، متنه سختی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند به شکل مناسب برآورده باشد. درنتیجه سطح داخلی سوراخ ناصاف و اندازه قطر سوراخ ایجادشده از اندازه مورد نظر کوچکتر خواهد شد. حال اگر سرعت دوران متنه کم باشد، حرارت ایجادشده نیز کم خواهد شد. اما زمان سوراخ کاری افزایش پیدا خواهد کرد که این امر برای تولید مقرنون به صرفه نیست. درنتیجه تعداد دوران باید طوری انتخاب شود که نه متنه آسیب ببیند و نه زمان تولید خیلی افزایش یابد. برای انتخاب تعداد دوران مناسب ابتدا باید با مفهوم سرعت برش آشنا شویم.

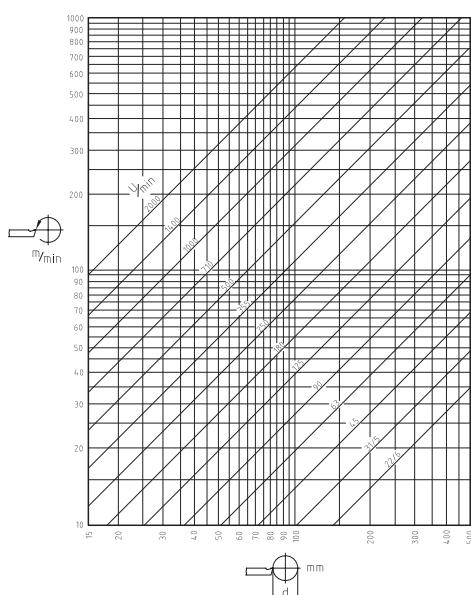

شکل ۲-۵۰ نمودار لگاریتمی تعیین تعداد دور

سرعت برش

در ابزارهای دوار مانند متنهای سرعت برش همان سرعت محیطی است. مطابق شکل سرعت محیطی یعنی مسافتی که نقطه‌ای مانند P روی محیط متنه در مدت زمان یک دقیقه طی می‌کند (شکل ۲-۴۹).

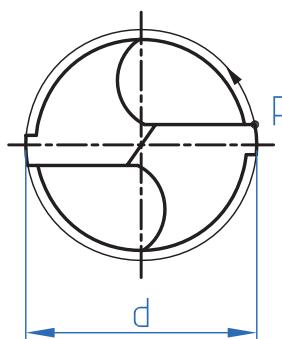

شکل ۲-۴۹ سرعت برش


برش می‌توان این دو مقدار را در رابطه سرعت برش قرار داد و تعداد دوران را مشخص کرد.

مثال: اگر برای سوراخ کردن قطعه کاری از جنس چدن خاکستری، متدهای از جنس HSS و به قطر ۱۰mm انتخاب شود، تعداد دوران مناسب را محاسبه کنید.

$$V = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{25 \times 1000}{10 \times 3.14} \approx 795.7 \text{ U/min}$$

با توجه به جدول ۱ سرعت برش ۲۵ m/min می‌شود. حال با توجه به تعداد دوران قبل تنظیم ماشین مته نزدیک‌ترین دور نسبت به عدد به دست آمده انتخاب می‌شود

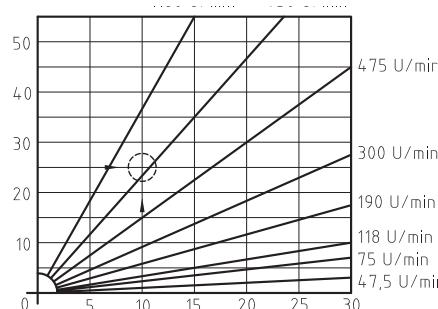

شکل ۲-۵۱ نمودار اشعه‌ای تعیین تعداد دور تعیین تعداد دوران

حال با توجه به مفهوم سرعت برش می‌توان تعداد دوران مناسب را مشخص کرد. برای این کار باید ابتدا با توجه به جنس قطعه کار و ابزار مقدار سرعت برش مناسب را از جداول استاندارد معلوم کرد. سپس به دو روش می‌توان تعداد دوران مته را تعیین کرد.

روش محاسبه

در این حالت با مشخص بودن قطر مته و مقدار سرعت

۲-۳-۱۰ تعداد دور مناسب برای مته به قطر ۱۰ برای فلزات زیر را تعیین کرده و در جدول ثبت کنید.



تحقيق

جدول ۲-۲۲ محاسبه تعداد دور برای جنس‌های مختلف

تعداد دور قابل تنظیم	تعداد دور (n) محاسبه شده	جنس
.....	آهن
.....	مس
.....	آلومینیوم
۷۵۰	۷۹۵/۷	چدن خاکستری

خط کشی قطعات E6 - E4 براساس نقشه شماره ۹ مندرج در صفحه ۱۱۶ را انجام دهید.

کار عملی

مراحل انجام کار در سوراخ کاری:



نمودار ۳-۲ مراحل انجام کار در سوراخ کاری

نقشه‌خوانی

۲۳- با انواع آماده‌سازی قطعه همراه با نقشه کار آشنا می‌شوید.



فیلم


نقشه زیر را بررسی نموده و سپس گزینه صحیح در هر یک از مدل‌ها را انتخاب کنید.

جدول ۲-۲۳ انتخاب تصویر صحیح

تصویر مجسم	نمایش مسیر برش	a	b	c	d
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

نقشه‌خوانی در واقع تکنیکی است که توسط آن بتواند محتوای طرح رادرک کند تا پس از تحلیل و تفسیر آن، وارد پروسه ساخت گردد.(شکل ۲-۵۲)

نقشه‌خوانی در واقع تکنیکی است که توسط آن سازنده با تشخیص مشخصات فیزیکی، هندسی و ابعادی قطعه و همچنین علائم استاندارد روی نقشه

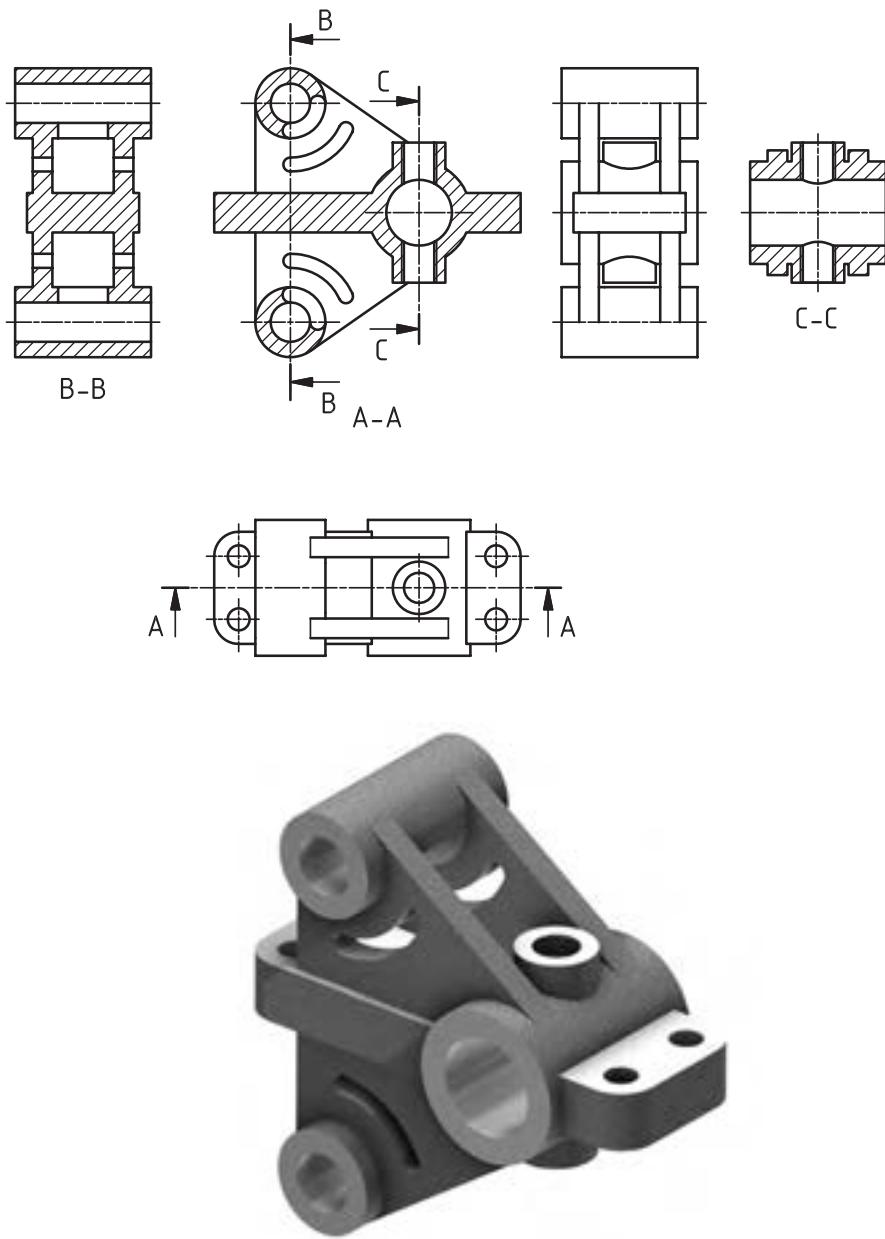

شکل ۲-۵۲ نقشه‌خوانی قطعات سوراخ دار

کار عملی

سنبله نشان زدن کلیه قطعات براساس نقشه ۵ تا ۹ مندرج در صفحات ۱۱۶ تا ۱۱۲



ایمنی

- ۱- قطعه کار را به طور مطمئن و مناسب بیندید تا از چرخش و پرتاب آن جلوگیری شود.
- ۲- در هنگام سوراخ کاری از عینک استفاده کنید.
- ۳- از دست زدن به براده ها و جدا کردن آنها توسط دست خود داری کنید.
- ۴- از فوت کردن براده ها خودداری و برای تمیز کردن آنها از قلم مو استفاده کنید.
- ۵- از آویزان بودن موهای بلند در هنگام سوراخ کاری خودداری و از کلاه استفاده کنید.
- ۶- در هنگام سوراخ کاری از دستکش استفاده نکنید و از به تن داشتن لباس کار با آستین گشاد خودداری کنید. (شکل ۲-۵۳)
- ۷- در حین سوراخ کاری از نزدیک نگاه کردن به قطعه کار پرهیز کنید در صورت نیاز دستگاه را خاموش کنید.



نکات
زیست محیطی

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز براده ها را از روی وسایل و دستگاه جمع آوری نموده و اطراف محیط کار را تمیز کنید.



شکل ۲-۵۳ بلند بودن آستین لباس کار

ارزشیابی تکوینی

پس از انجام فعالیت های کارگاهی به سوالات هنرآموز خود پاسخ دهید.

کار عملی

آماده سازی ابزارهای لازم جهت سوراخ کاری براساس نقشه و استقرار در جعبه ابزار مخصوص



فعالیت کارگاهی کار عملی ۱: سوراخ کاری تسمه ولوله

فعالیت کنید:

- ۱- اگر تعداد دور محاسبه شده دو برابر شود چه پیامدهایی خواهد داشت؟
- ۲- اگر تعداد دور محاسبه شده نصف شود چه پیامدهایی خواهد داشت؟

قطعات A1 و C3 را براساس نقشه شماره ۵ خط کشی نموده و سننه نشان زده و پس از کنترل توسط هنرآموز محترم و زیر نظر ایشان ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیه های بیان شده سوراخ کاری کنید. (شکل ۲-۵۴)

هدف: سوراخ کاری قطعات A1، C3 از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی

مشخصات قطعه کار:

- ۱- محافظت کنار تخت A1
- ۲- رابط قسمت شکن و مکانیزم بالابر C3

جنس: فولاد ۳۷


ابعاد: خروجی قسمت سوهان کاری

- ۱- محافظت کنار تخت A1 دو عدد
- ۲- رابط قسمت شکن و مکانیزم بالابر C3 یک عدد

تلرانس: ± 0.2 میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

- ۱- متنه $\emptyset 8/5$ با جنس HSS
- ۲- سوزن خط کش پایه دار
- ۳- میز کار
- ۴- ماشین متنه رومیزی یا ستونی به همراه متعلقات
- ۵- گیره موازی
- ۶- زیر کاری مناسب
- ۷- کولیس ورنیه $0/0.5$
- ۸- سوهان متوسط
- ۹- لب گیره مناسب
- ۱۰- وسایل تمیز کردن
- ۱۱- وسایل روغن کاری
- ۱۲- سننه نشان

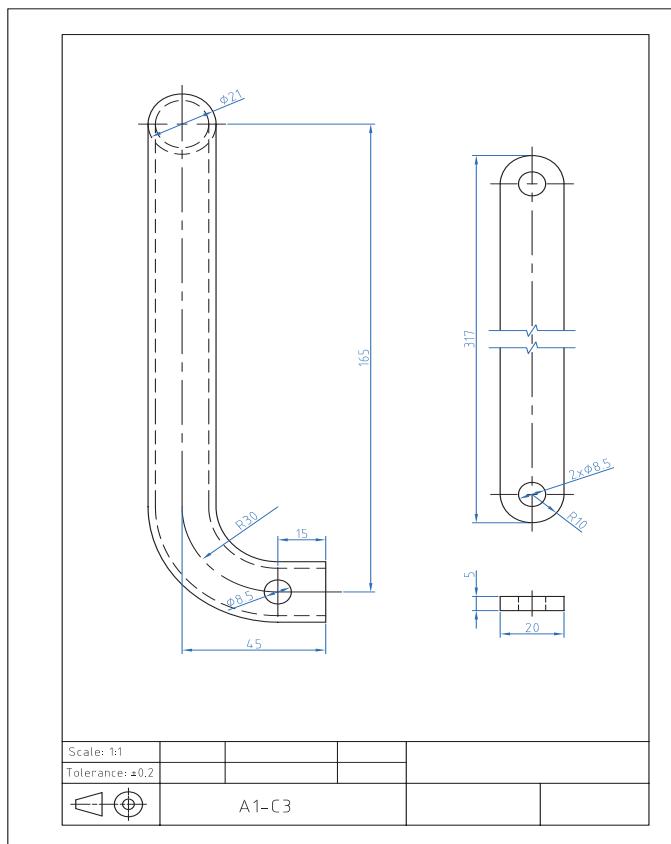

شکل ۲-۵۴ نقشه سوراخ کاری قطعات A1 و C3



فعالیت کارگاهی

۲-۳-۲ فعالیت کارگاهی کار عملی ۲: سوراخ کاری قوطی (پروفیل)

بررسی کنید:

در این فعالیت کارگاهی چگونه می‌توان زمان انجام کار را کاهش داد؟

قطعات B2 پایه جلو و B2 پایه عقب را بر اساس نقشه شماره ۶ خط کشی نموده و سنبه نشان زده و پس از کنترل توسط هنرآموز محترم و زیر نظر ایشان ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیه‌های بیان شده سوراخ کاری کنید. (شکل ۲-۵۵)

هدف: سوراخ کاری قطعات پایه (B2 پایه جلو و B2 پایه عقب) از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی

مشخصات قطعه کار:

نام: ۱- پایه جلو B2

۲- پایه عقب B2

جنس: فولاد st ۳۷

ابعاد: خروجی قسمت سوهان کاری

تعداد: یک عدد از هر کدام

تولرانس: ± 0.2 میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

۱- متنه $\varnothing 8/5$ با جنس HSS

۲- سوزن خط کش پایه دار

۳- میز کار

۴- ماشین متنه رومیزی یا ستونی به همراه متعلقات

۵- گیره موازی

۶- زیر کاری مناسب

۷- کولیس ورنیه $0/0.5$

۸- سوهان متوسط


۹- لب گیره مناسب

۱۰- وسایل تمیز کردن

۱۱- وسایل روغن کاری

۱۲- سنبه نشان

۱۳- چکش فلزی

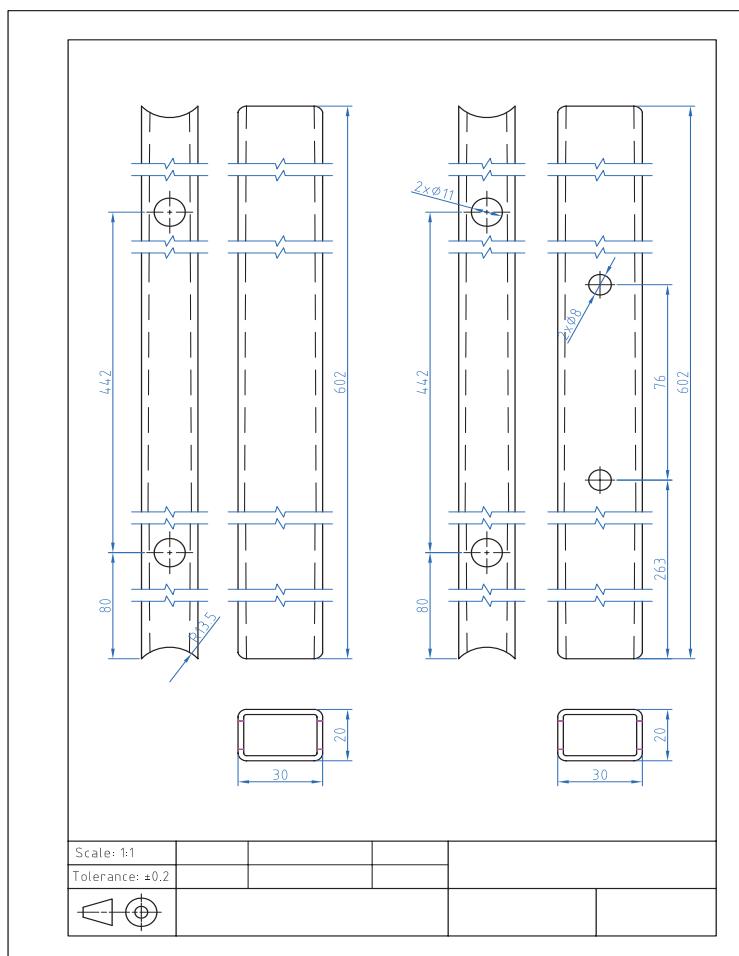

شکل ۲-۵۵ نقشه سوراخ کاری قطعات پایه

۲-۳-۳ فعالیت کارگاهی

کار عملی ۳: سوراخ کاری قوطی (پروفیل)



فعالیت کارگاهی

قطعات D2 جلو و D3 و D4 و D5 را بر اساس نقشه شماره ۷ خط کشی نموده و سننه نشان زده و پس از کنترل توسط هنرآموز محترم و زیر نظر ایشان ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیه های بیان شده سوراخ کاری کنید. (شکل ۲-۵۶)

هدف: سوراخ کاری قطعات D2 جلو و D3 و D4 و D5 از مجموعه چارچوب اصلی تخت بیمارستانی

مشخصات قطعه کار:

نام: ۱- قوطی ساخته شده در قسمت سوهان کاری

۲- قوطی ساخته شده در قسمت سوهان کاری

۳- قوطی ساخته شده در قسمت سوهان کاری

۴- قوطی ساخته شده در قسمت سوهان کاری

جنس: فولاد st ۳۷

ابعاد: خروجی قسمت سوهان کاری

تعداد: از هر کدام یک عدد

تولرانس: ± 0.2 میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

۱- مته Ø ۸/۵ HSS با جنس

۲- سوزن خط کش پایه دار

۳- میز کار

۴- ماشین مته رومیزی یا ستونی به همراه متعلقات

۵- گیره موازی

۶- زیر کاری مناسب

۷- کولیس ورنیه ۰/۰۵

۸- سوهان متوسط


۹- لب گیره مناسب

۱۰- وسایل تمیز کردن

۱۱- وسایل روغن کاری

۱۲- سننه نشان

۱۳- چکش فلزی

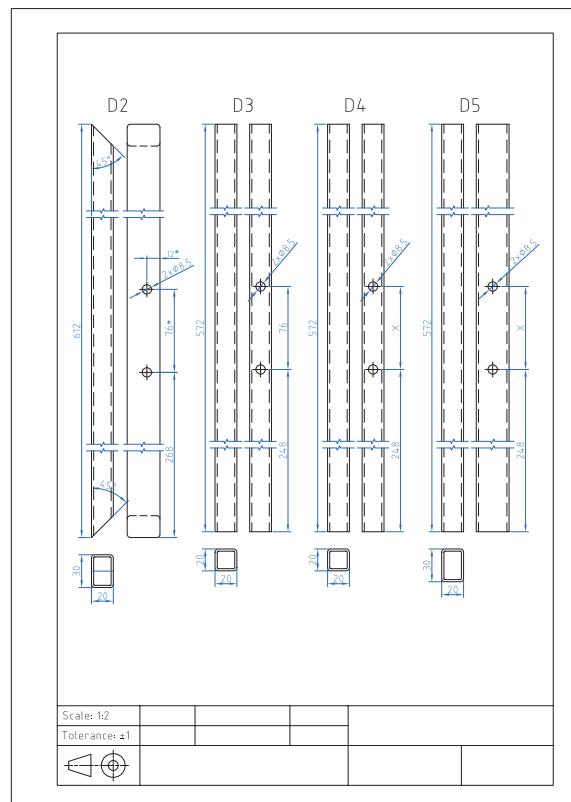

شکل ۲-۵۶ نقشه سوراخ کاری قطعات چارچوب اصلی D5 تا D2



فعالیت کارگاهی

۲-۳-۴ فعالیت کارگاهی

کارعملی ۴: سوراخ کاری تسمه و لوله و نبشی و ناودانی

قطعات D۶ و E۱۰ و D۷ و E۱۳ را بر اساس نقشه شماره ۸ خط کشی نموده و سبّه نشان زده و پس از کنترل توسط هنرآموز محترم و زیر نظر ایشان ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیه‌های بیان شده سوراخ کاری کنید. (شکل ۲-۵۷)

هدف: سوراخ کاری قطعات D۶، D۷، E۱۰، E۱۳ از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی

جنس: فولاد St ۳۷

ابعاد: خروجی قسمت سوهان کاری

تعداد ۱ - D۶ چهار عدد

تعداد ۲ - D۷ دو عدد

تعداد ۳ - E۱۰ یک عدد

تعداد ۴ - E۱۳ چهار عدد

تولرانس: $0/2 \pm$ میلی متر

مشخصات قطعه کار:

نام: ۱ - D۶ نبشی ساخته شده در قسمت

سوهان کاری

نام: ۲ - D۷ ناودانی ساخته شده در قسمت

سوهان کاری

نام: ۳ - E۱۰ لوله ساخته شده در قسمت

سوهان کاری

نام: ۴ - E۱۳ تسمه ساخته شده در قسمت سوهان کاری

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

۱ - مته Ø ۸/۵ با جنس HSS

۲ - سوزن خط کش پایه دار

۳ - میز کار

۴ - ماشین مته رومیزی یا ستونی به همراه

متعلقات

۵ - گیره موازی

۶ - زیرکاری مناسب

۷ - کولیس ورنیه ۰/۰۵

۸ - سوهان متوسط


۹ - لب گیره مناسب

۱۰ - وسایل تمیز کردن

۱۱ - وسایل روغن کاری

۱۲ - سبّه نشان

۱۳ - چکش فلزی

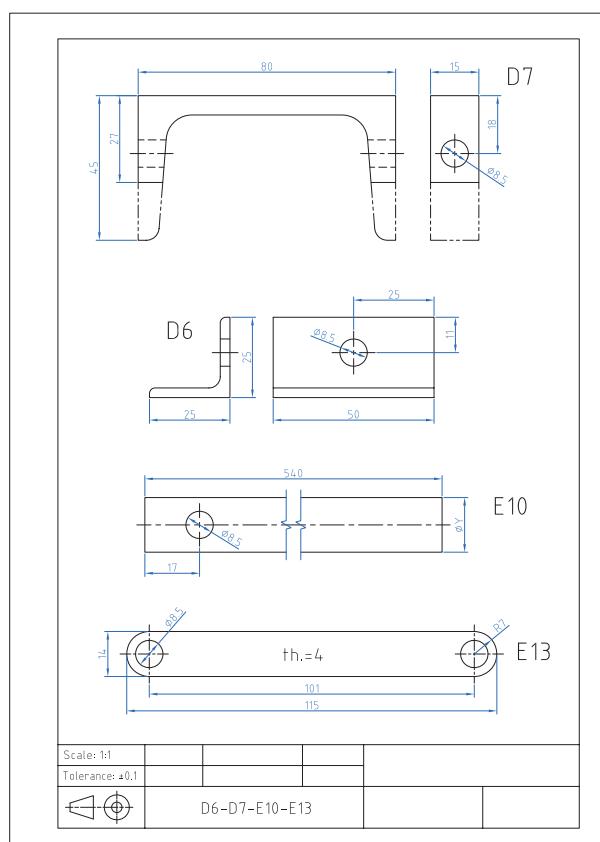

شکل ۲-۵۷ نقشه سوراخ کاری قطعات D۶ - D۷ - E۱۰ - E۱۳

۲-۳-۵ فعالیت کارگاهی



فعالیت کارگاهی

کار عملی ۵: سوراخ کاری ورق

قطعات E۶ و E۴ را بر اساس نقشه شماره ۹ خط کشی نموده و سننه نشان زده و پس از کنترل توسط هنرآموز محترم و زیر نظر ایشان ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیه های بیان شده سوراخ کاری کنید.
(شکل ۲-۵۸)

سوراخ های به قطر ۴ و ۱۰ محل نصب الکتروموتور می باشد. لذا با توجه به الکتروموتور موجود ابعاد محل نصب صحیح و سپس اقدام به سوراخ کاری شود.

هدف: سوراخ کاری قطعات مکانیزم بالا بر E۶ و E۴ از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی

مشخصات قطعه کار:

نام: ۱- نگهدارنده الکتروموتور E۶

۲- یاتاقان اهرم دستی E۴

جنس: فولاد st ۳۷

ابعاد: خروجی قسمت سوهان کاری

تعداد: یک عدد از هر کدام

تولرانس: ± 0.2 میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

۱- متنه ۳/۵ و $\emptyset 8/5$ با جنس HSS

۲- سوزن خط کش پایه دار

۳- میز کار

۴- ماشین متنه رومیزی یا ستونی به همراه متعلقات

۵- گیره موازی

۶- زیرکاری مناسب

۷- کولیس ورنیه ۰/۰۵

۸- سوهان متوسط


۹- لب گیره مناسب

۱۰- وسایل تمیز کردن

۱۱- وسایل روغن کاری

۱۲- سننه نشان

۱۳- چکش فلزی

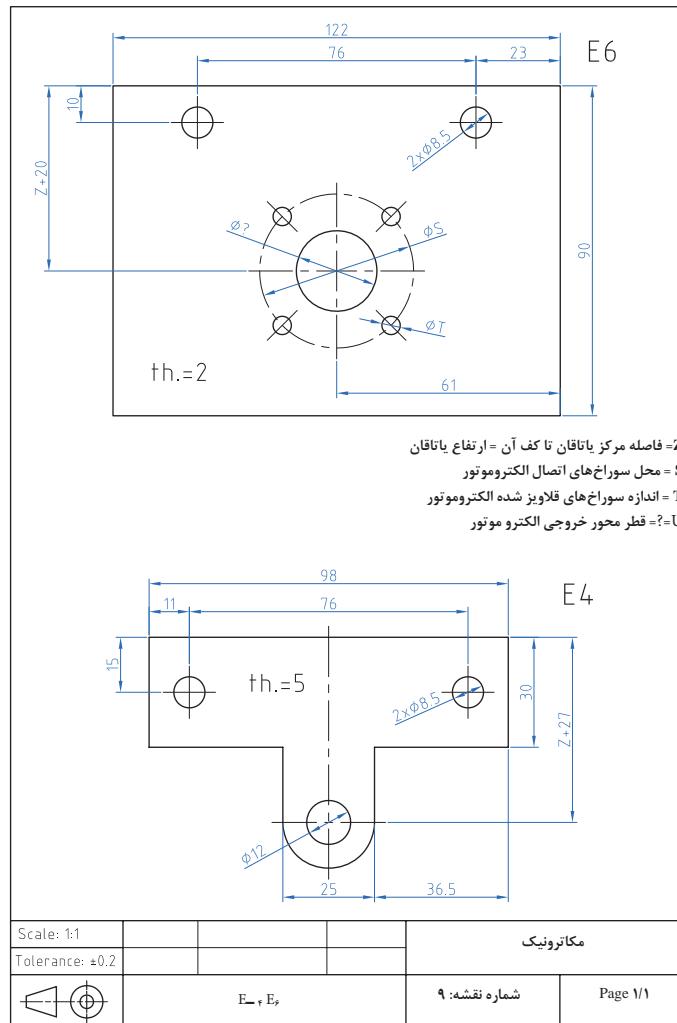

شکل ۲-۵۸ نقشه سوراخ کاری قطعات E۶ و E۴

ارزشیابی شایستگی سوراخ کاری

	شرح کار: ساخت قطعه مطابق نقشه مقابله:
استاندارد عملکرد: ساخت قطعه مطابق نقشه	
شاخص ها: ۱- اندازه ها طبق نقشه با تولرانس ISO 2768-m ۲- گونیابی بودن قطعه ۳- انطباق فرم نیم گرد با شابلن قوس مربوطه	

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:	
شرطیت:	۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۱۸۰ دقیقه
ابزار و تجهیزات:	قطعه کار- میز کار آچار تنظیم گیره - خط کش فلزی ۳۰۰ میلی متر- کولیس (۰/۰۵-۱۵۰) میلی متر- گونیابی فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی متر- صفحه صافی کارگاهی 400×400 . سنبه نشان 60° . سوزن خط کش پایه دار- لب گیره - وسایل تنظیف - کات کبود- دستگاه دریل رومیزی با متعلقات - انواع متنه N

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی قطعه کار	۱	
۳	آماده سازی ابزار و وسایل	۱	
۴	بستن قطعه کار	۱	
۵	سوراخ کاری قطعه کار	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- داشتن درک درست از فرایند کار و به کار گیری روش صحیح انجام آن			
۲- استفاده از لباس کار و کفشهای ایمنی			
۳- تمیز کردن گیره و محیط کار			
۴- پایین بندی به الزامات نقشه دقت . ظرف انت			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

فصل ۳

مونتاژ کاری



محتوا برای ایجاد انگیزه

خط مونتاژ فرایندی است که کارخانجات صنعتی جهت تولید محصولات خود از آن بهره می‌گیرند. از ابتدای ورود قطعات مجزا به خط مونتاژ، به مرور با افزودن قطعات مکمل در طی فرایند مونتاژ، محصول پایانی از آن خارج می‌شود. امروزه خطوط مونتاژ توسط نیروی انسانی و یا ربات به تولید می‌پردازند. در پایان نیز در خلال مرحله کنترل کیفیت، محصول مونتاژ شده ارزیابی کیفی می‌شود. یک خط مونتاژ از فرایندهای متنوعی تشکیل شده که با توجه به انواع آن مشخص می‌شود. در اینجا محصول تولید شده کتاب درسی، مونتاژ ساده تخت بیمارستانی در دو فرایند خم کاری و پرج کاری می‌باشد.

واحد یادگیری ۵

شایستگی خم کاری ورق و لوله

مقدمه

- دو عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در فرایند خم کاری خصوصاً لوله، تغییرات نسبی است که در سطح مقطع و شعاع خم ایجاد می‌شود که باید تحت کنترل اپراتور قرار گیرد. روش‌های معمول خم کاری در تولید مصنوعات فلزی مانند مبلمان، تخت بیمارستانی و مصنوعات اداری استفاده بیشتری دارد ولی روش‌های دقیق‌تری وجود دارد که در صنایع برودتی، حرارتی و مجاری عبور مالیات و گازها استفاده می‌شود.
- در این روش لوله بر روی دو غلطک که در واقع دو تکیه‌گاه هستند قرار می‌گیرد و قالب در وسط این دو غلطک قرار می‌گیرد. اعمال نیرو به وسیله یک جک هیدرولیکی، نیروی لازم را جهت تغییر فرم را تأمین می‌کند. دستگاه‌های خم کاری پرسی بعضاً به شکلی طراحی، ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرند، که قادر هستند خم کاری لوله را به صورت گروهی انجام دهند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که خم کاری لوله‌ها و ورق‌های فلزی را براساس نقشه انجام دهند.

پیش‌نیاز و یادآوری

نقشه‌خوانی

خط کشی با ابزارهای (سوzen خط کش، سنبه نشان)
اندازه برداری از روی نقشه کار و انتقال روی قطعه کار

خمکاری

۲۴- فرایند خمکاری



فیلم



تحقیق

۳-۱ تصویر زیر چه فرایندی را نشان می‌دهد. (شکل ۳-۱)



شکل ۳-۱ فعالیت کارگاهی


تئوری خم، مهم‌ترین اصل خمکاری:

الخمکاری کمترین خلل در عملکرد محصول ایجاد کند. طراحان و متخصصان در پی ایجاد خم به روی تولیدات خود مراقبت از این اصول را مدنظر دارند ۱- تغییرات فیزیکی حاصل از عمل خم که باعث جدایش ذرات تشکیل دهنده می‌شود ۲- چین خوردگی حاصل از فشردگی مواد ۳- دفرمگی در مقطع ۴- و پیش‌بینی عبور سهل و آسان عناصر و یا سیال در مسیر تعیین شده. (شکل ۳-۲)

تئوری خم در صنعت خمکاری یک اصل اجتناب ناپذیر است. طراحان و متخصصان این صنعت اساس اهمیت این اصل را جلوگیری از آسیب دیدن مکانیزم و عملکرد تولیدات خود می‌دانند. تا آنجایی که در حین اجرای عملیات خم، ذرات تشکیل دهنده محصول آسیبی نبینند و در عین حال محصول بتواند عملکرد خود را با توجه به وظیفه محوله به راحتی انجام دهد. بنابراین نتیجه می‌گیریم محصولات صنعتی به گونه‌ای باید خمکاری شوند تا حداکثر تغییرات حاصل از عملیات



شکل ۳-۲ متغیرهای خمکاری

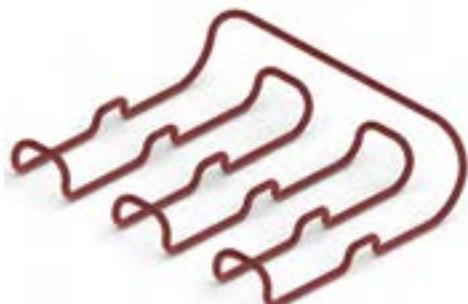

شکل ۳-۳ لوله‌های کندانسور

توجه به این که کدام یک از متغیرها (شعاع، زاویه و طول کمان) را برای محاسبه خم در اختیار داشته باشیم. از نکات بسیار کلیدی است که در فرایند خم کاری باید در نظر گرفته شود. (شکل ۳-۳)

۳-۲ ترجمه کنید




بادداشت

Tube bending is the umbrella term for metal forming processes used to permanently form pipes or tubing.

۳-۳ به نظر شما اول سوراخ کاری انجام شده یا خم کاری؟ نظر خود را بیان کنید (شکل ۳-۴)





فکر کنید

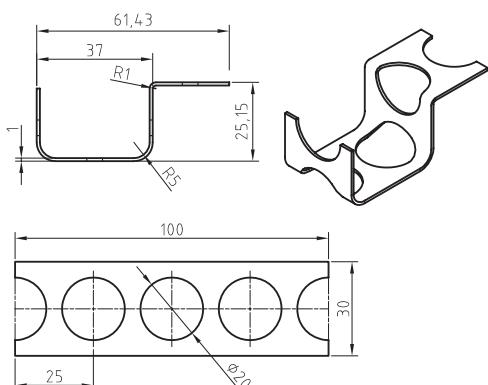

شکل ۳-۴ نقشه کارگاهی خم کاری

و قشر داخلی آن فشرده می‌گردد. نیروی وارد تنها در لایه میانی فلز تأثیر ندارد و هیچ گونه تغییری در ذرات درونی به وجود نمی‌آورد؛ به همین دلیل، این لایه از فلز را «فاز خنثی» می‌نامند. (شکل ۳-۵)

اصول خم کاری
در خم کاری به علت نیروی وارد بر سطوح لایه‌های خارجی و داخلی جسم مورد خم کاری تغییر شکل می‌یابند و ذرات درونی آنها دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شوند. در نتیجه، هنگام خم کاری قشر خارجی فلز کشیده می‌شود

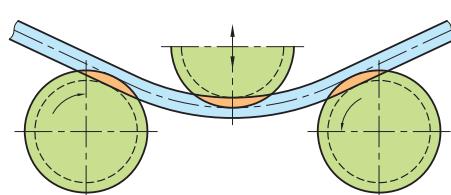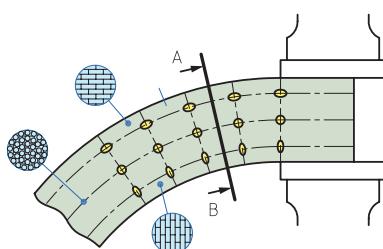

شکل ۳-۵ اصول خم کاری

فاز خنثی: خط میانی منطبق بر سطحی که فاصله اش از دو سطح داخلی و بیرونی قطعه کسان و برابر باشد. فاز خنثی تأثیرپذیری حاصل از عمل خم کاری را نمی پذیرد در خم کاری سطح بیرونی قطعه تحت تأثیر کشش و سطح داخلی تحت تأثیر فشار می باشد (شکل ۳-۶)

با توجه به مطالب گفته شده، لازم است با در نظر داشتن فرم، سطح مقطع قطعه کار، در محاسبات خم کاری مواد اولیه ابتدا فاز خنثی را تشخیص داد و سپس طول آن را محاسبه کرد. مقدار تغییر فرم مقطع در محل خم کاری به جنس قطعه کار، شعاع و زاویه خمش و فاصله لایه های خارجی تا فاز خنثی بستگی دارد.




شکل ۳-۶ نمونه قطعات خم کاری

برگشت زاویه در خم کاری

در خم کاری قطعات باید توجه داشت که قطعه کار به دلیل داشتن خاصیت ارتجاعی، پس از خم کاری کم برگشت می کند. مقدار برگشت در خم کاری به عواملی از قبیل ضخامت قطعه کار، زاویه خمش و جنس قطعه کار بستگی دارد، بنابراین بایستی در خم کاری برگشت زاویه مورد توجه قرار گیرد. (شکل ۳-۷)

تغییر فرم زیاد ممکن است در قطعاتی که قابلیت خم کاری آنها کم است، ترک هایی را ایجاد کند. برای جلوگیری از ترک برداشتن یا شکسته شدن قطعه کار، در محل خم کاری بایستی شعاع خمش را مناسب با جنس و نوع قطعه کار در نظر گرفت. انتخاب شعاع خمش به عواملی مانند: قابلیت انعطاف، زاویه خمش، ضخامت و فرم سطح مقطع کار و جهت الیاف آن بستگی دارد.

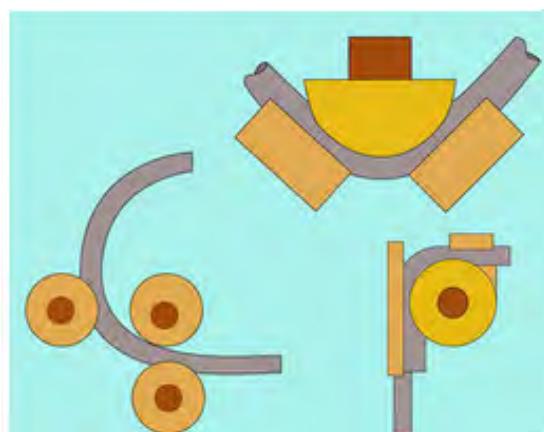

شکل ۳-۷ برگشت پذیری در خم کاری

کار عملی

خط کشی قطعات A1، B1، C3

براساس نقشه شماره ۱۱۰ و ۱۲۱ مندرج در صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۰ را انجام دهید.




فیلم

تعیین متغیرهای طراحی

به لحاظ نظری قطعه حول استوانه‌ای مماس با پروفیل روی صفحه طراحی می‌چرخد تا زاویه مورد نظر تأمین گردد. (شکل ۳-۸)



شکل ۳-۸ جهت‌های مخالف خم کاری

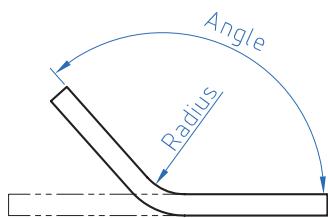


شکل ۳-۹ زاویه و شعاع در خم کاری


زاویه و شعاع

زاویه خم، زاویه دو سمت قطعه بعد از خم کاری است. این زاویه را باید روی دستگاه خم تنظیم کرد و سپس اجرا کنیم. شعاع خم نیز اندازه قوس بین دو سمت قطعه را بعد از خم کاری تأمین می‌کند.

(شکل ۳-۹)

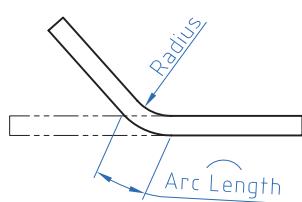

شکل ۳-۱۰ شعاع و طول کمان در خم کاری

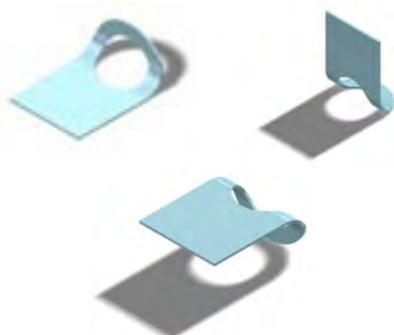

شکل ۳-۱۱ زاویه و طول کمان در خم کاری

شعاع و طول کمان خم

طول کمان خم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که طول قطعه قبل و بعد از خم کاری معلوم باشد. ابتدا این یک متغیر اجرایی نیست صرفاً متغیر کنترل می‌باشد.

(شکل ۳-۱۰)

زاویه و طول کمان خم

طول کمان خم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که زاویه بخش خم شده و جهت آن از قبل معلوم باشد. با کنترل طول پروفیلی که به عنوان تار خنثی استفاده می‌شود. می‌توانیم تعیین کنیم که کدام بخش قطعه خم می‌شود. (شکل ۳-۱۱)

۳-۱-۴ با توجه به تصاویر مجسم که با حروف لاتین مشخص شده‌اند، تصاویر با شماره‌های مربوط را انتخاب نموده و در جدول سمت راست درج نمایید.



تحقیق

جدول ۳-۱ انتخاب سه نما

A	B	C	D	A	10
				B	
				C	
				D	
				E	
1	2	3	4	F	
				G	
9	10	11	12	H	
				I	
17	18	19	20	J	
				K	
25	26	27	28	L	

نمودار ۱-۳ انواع وسایل در خم کاری



کار عملی خم کاری قطعه A1

^{۱۰} اساس نقشه شماره ۱۰ مندرج در صفحه ۱۲۸ را انجام دهید.

۳-۱-۵ جدول را تکمیل کنید (جدول ۳-۲)



گفتگو کنید

جدول ۳-۲-۳- نمونه‌ای از کاربرد خم کاری لوله در محیط کار و زندگی

تصویر	نام وسیله	تصویر	نام وسیله

	کویل حرارتی کف اتاق	
		لوله گاز

کار عملی

خم کاری قطعه B1: براساس نقشه شماره ۱۱ مندرج در صفحه ۱۲۹ را انجام دهيد.

مراحل انجام کاری

نقشه‌خوانی


تمیز کردن سطح

کنترل صافی قطعات

خط کشی قطعه

بستن قطعه کار

خم کاری لوله

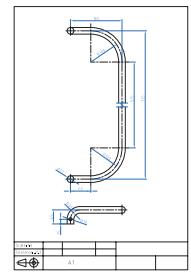

Sheet metal is metal formed by an industrial process into thin, flat pieces. It is one of the fundamental forms used in metalworking and it can be cut and bent into a variety of shapes.

۳-۱۶ ترجمه کنید



یادداشت

۱-۳-۳ فعالیت کارگاهی:

با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی زیر نظر هنرآموز محترم قطعه A1 را خطکشی و خم کاری کنید. (شکل ۳-۱۲) با توجه به اینکه خم کاری اشتباه قطعه کار موجب هدر رفتن مواد اولیه و کار انجام شده می‌گردد، لذا دقت کافی در کلیه مراحل انجام کار و نظارت مستمر هنرآموزان محترم ضروری است.



فعالیت کارگاهی

هدف: خم کاری قطعه A1 از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی.

مشخصات قطعه کار:


نام: محافظ کنار تخت

جنس: فولاد St ۳۷

ابعاد: خروجی قسمت سوهان کاری

تعداد: دو عدد

تولرانس: 2 ± 0.05 میلی متر

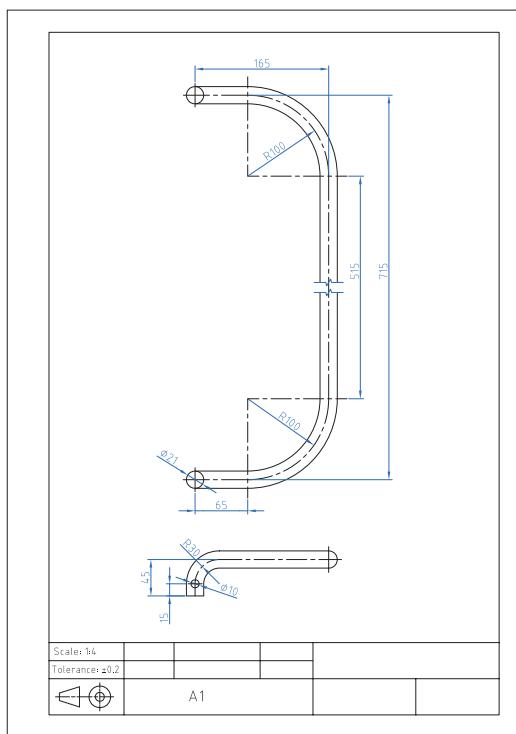

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

- ۱- لوله خم کن و متعلقات ۲- متر نواری فلزی ۳-
- خطکش فلزی ۴- سوزن خطکش پایه دار ۵- میزکار
- ۶- گیره موازی
- ۷- کولیس ورنیه ۸- سوهان متوسط ۹- لب
- گیره مناسب ۱۰- وسایل تمیزکردن ۱۱- وسایل روغن کاری

شکل ۳-۱۲ نقشه خم کاری محافظ کنار تخت

نکات ایمنی و حفاظتی در خم کاری:

۱- چون در هنگام خم کاری معمولاً نیروی زیادی به کار می‌رود، لذا بایستی قطعه کار و یا دستگاه خم کاری را در محل مناسبی قرار داده و آنها را محکم بست تا از افتادن آن و ایجاد سانحه جلوگیری گردد.

۲- در هنگام کار با ماشین‌های خم کن از نزدیک کردن دست به محل خم کاری خودداری نمایید.



ایمنی




فعالیت کارگاهی

با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی زیر نظر هنرآموز محترم قطعه B1 را خط کشی و خم کاری کنید.

(شکل ۳-۱۳)

هدف: خم کاری قطعه B1 از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی.

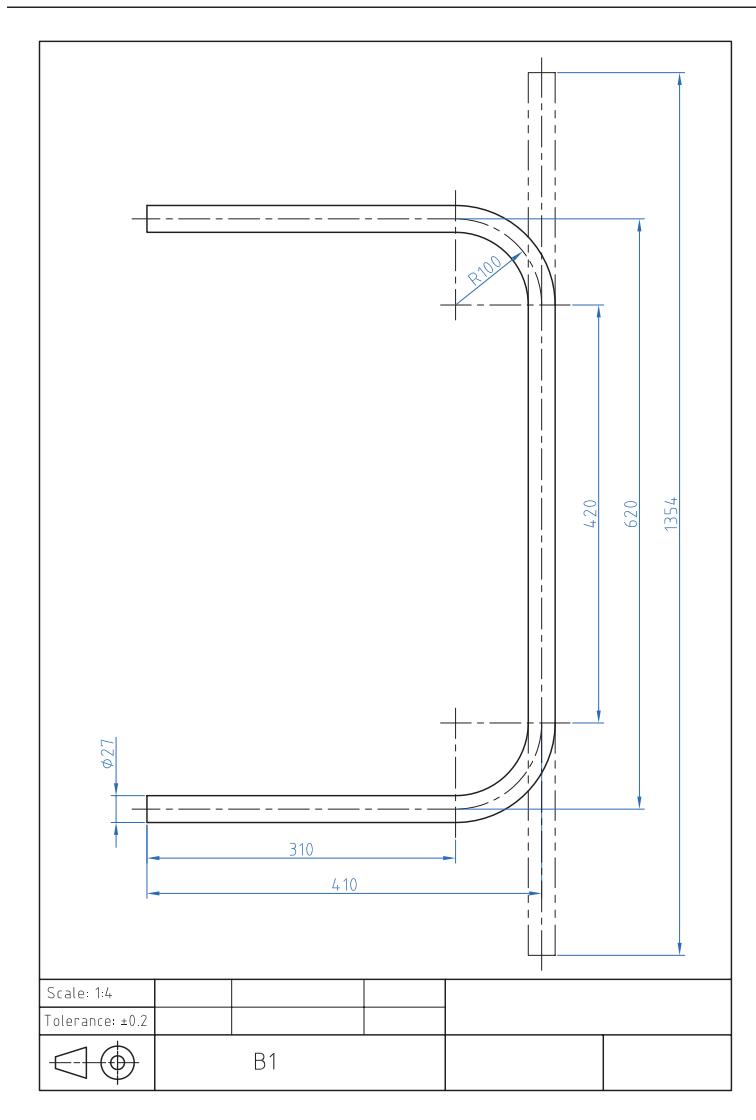

شکل ۳-۱۳ نقشه خم کاری قطعه B1 پایه

مشخصات قطعه کار:

نام: قطعه B1 کلاف اصلی از پایه

تحت

جنس: فولاد st ۳۷

ابعاد: خروجی قسمت سوهان کاری

تعداد: دو عدد

تولرانس: ± 0.2 میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

۱- لوله خم کن و متعلقات ۲- متر

نواری فلزی ۳- خط کش فلزی ۴-

سوزن خط کش

۵- سوزن خط کش پایه دار ۶- میز

کار ۷- گیره موازی ۸- کولیس ورنیه

۹- ۰/۰۵

۱۰- سوهان متوسط ۱۱- لب گیره

مناسب ۱۲- وسایل تمیز کردن -

وسایل روغن کاری

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز برآددها را از روی وسایل و دستگاه جمع آوری نموده و اطراف محیط کار را تمیز کنید.



نکات

زیست محیطی

۳-۱-۳ فعالیت کارگاهی ۳:

با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی زیر نظر هنرآموز محترم قطعه C۳ را خط کشی و خم کاری کنید (شکل ۳-۱۴).

هدف: خم کاری قطعه C۳ از مجموعه مکانیزم تخت بیمارستانی.

مشخصات قطعه کار:

نام: قطعه C۳ رابط شکن و مکانیزم بالابر

جنس: فولاد ۳۷ st


بعاد: خروجی قسمت سوهان کاری

تعداد: یک عدد

تلرائنس: $+0.2 \pm 0$ میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:


- ۱- خط کش فلزی-۲- سوزن خط کش
- پایدار ۳- میز کار ۴- گیره موازی
- ۵- لب گیره مناسب ۶- قطعات مورد
- نیاز جهت خم کاری ۷- کولیس ورنیه
- ۸- سوهان متوسط ۹- وسایل
- تمیز کردن ۱۰- وسایل روغن کاری

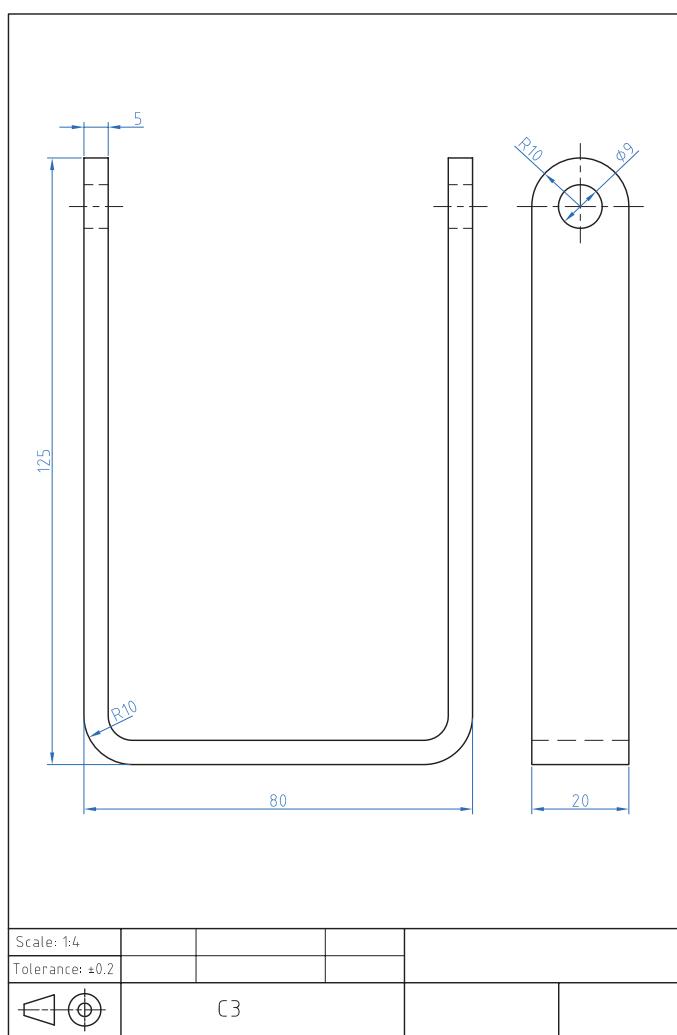

شکل ۳-۱۴ نقشه خم کاری قطعه C۳

ارزشیابی شایستگی خم کاری ورق و لوله

شرح کار:
خم کاری قطعه C3

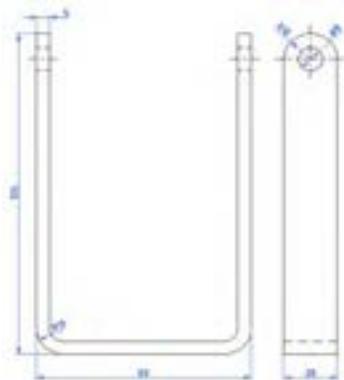

استاندارد عملکرد:
ساخت قطعه با عملیات خم کاری مطابق نقشه با تولرانس عمومی m - ISO 2768

شاخص ها:

۱- اندازه ها براساس استاندارد m - ISO 2768 ۲- فرم خم ها براساس نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای ۲۰°C ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۱۸۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: قطعه کار - میز کار . خط کش فلزی ۳۰۰ میلی متری . چکش فولادی . گیره موازی - گونیای فلز کاری به طول ۱۵۰ میلی متر . سوزن خط کش ۳۰ . سوزن خط کش پایه دار . قطعات کمکی مطابق مشخصات خم . زاویه سنج ساده

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	نقشه خوانی	خط کشی	آماده سازی ابزار و وسایل	بستن قطعه کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱						۱	
۲						۱	
۳				آماده سازی ابزار و وسایل		۱	
۴					بستن قطعه کار	۱	
۵						۲	

شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

- ۱- استفاده از فناوری موجود در زمینه مربوطه رعایت نیازمندی های لازم کاری
- ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی
- ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار
- ۴- (یاپیندی) به الزامات نقشه -

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

*

واحد یادگیری ۶

شاپیستگی پرچکاری

مقدمه

پرچیدن یا پرچ کردن در لغت به معنای پهن کردن سر میخ کوبیده شده است، به طوری که نتوان آن را از جایش بیرون کشید. میخ پرچ وسیله‌ای است که برای اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر استفاده می‌شود. دستگاه پرچ کن به وسیله میخ پرچ عمل پرچ کاری را انجام می‌دهد. پرچ‌ها در اتصالات دائمی که نیازی به باز و بسته شدن نداشته باشند استفاده می‌شوند برخی از انواع میخ پرچ‌ها را می‌توان در جاهایی که تنها به یک طرف کار دسترسی داریم استفاده کرد. از میخ پرچ می‌توان جهت اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر استفاده نمود. به این منظور باید در محل اتصال ابتدا سوراخی یکنواخت و دقیق در قطعات ایجاد کرد و پس از آن با استفاده از دستگاه پرچ کن عملیات پرچ کاری انجام گیرد. در انتخاب میخ پرچ مناسب باید دقت کافی صورت گیرد تا از بروز اشکالات در کار و اتلاف وقت و هزینه بی مورد جلوگیری شود.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنر جویان قادر خواهد بود اتصال قطعات توسط پرچ را بر اساس نقشه انجام دهند.

پیش نیاز و یادآوری

نقشه خوانی

خط کشی با ابزا رهای (سوزن خط کش، سنبه نشان)
اندازه برداری از روی نقشه کار و انتقال روی قطعه کار
سوراخ کاری

۲۶- فرایند کارگاهی



فیلم

به تصویر نگاه کنید. به نظر شما متخصصان مشغول انجام چه نوع فعالیتی هستند؟ (شکل ۳-۱۵)



شکل ۳-۱۵ کارگران مشغول مونتاژ کاری هستند

می‌شوند. ۱- سفارش و نیاز جامعه. ۲- انتظارات پیش‌بینی شده در طرح که توسط طراحان و متخصصان در نظر گرفته شده است. (شکل ۳-۱۶)

شرکت‌های تولید کننده محصولات صنعتی همیشه در پی بهبود در روند فعالیت‌های صنعتی خود هستند. چنانچه این اهداف مبتنی بر بالا بردن سطح کیفی محصول باشد لاجرم با دو اصل در زمان تولید مواجه



شکل ۳-۱۶ سازه پرج کاری شده



شکل ۳-۱۷ بازدید سازه پرج کاری شده

انتخاب روش مناسب اتصال بین قطعات، زیر مجموعه‌ها و مجموعه‌های یک محصول صنعتی همیشه دغدغه صاحبان صنایع را دربی داشته است خصوصاً جایی که صحبت از ارتقا و کیفیت محصولات باشد. متخصصان صاحبان صنایع می‌دانند که فراهم آوردن بسترهای مناسب در بالا بردن سطح کیفیت محصول خود مستلزم آگاهی کامل از دانش انجام این فعالیت است. بنابر این همیشه در پی جواب این سؤال هستند که روش مناسب پیوند بین قطعات در محصولات چیست؟ تا با عرضه محصول به بازار با موجی از تقاضا برای فرواردهای تولیدی خود رو به رو شوند. (شکل ۳-۱۷)

در تصاویر زیر دو نمونه از اتصالات سازه‌ای را مشاهده می‌کنید. (شکل ۳-۱۸)



ب) شکل ۳-۱۸ سازه فلزی اتصال پیچ و مهره



الف) شکل ۳-۱۸ سازه فلزی اتصال پرجی

باشند که در دراز مدت بر کل سازه وارد می‌شود. بنابر این متخصصان و صاحبان این حرفه با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقلیم و جغرافیای محل در پی ایجاد بسترهای مناسب جهت جایگزینی روش‌های جدید با روش‌های قدیمی‌تر می‌باشند.

سازه فلزی اتصال پیچ و مهره جهت استحکام دربرابر زلزله و قابلیت سازه فلزی اتصال پرجی به منظور انعطاف‌پذیری بالا در برابر تنש‌های کششی، فشاری و برشی می‌باشد. همچنین این گونه سازه‌ها می‌توانند متحمل بارهای گسترده محوری و شعاعی بالایی

۳-۲-۱ ترجمه کنید.

A rivet is a permanent mechanical fastener. A rivet originally consists of a smooth cylindrical shaft, which is then installed in a punched or drilled hole and one side is deformed to hinder movement.



یادداشت

۳-۲-۲ با مشورت هنرآموز محترم جدول زیر را کامل کنید.

آیا روش دیگری از اتصالات می‌شناسید؟ (شکل ۳-۱۹)



گفتگو کنید

جدول ۳-۳ مقایسه روش‌های اتصال سازه

نتیجه	شباهت‌ها	تفاوت‌ها	روش اتصال سازه	ردیف
			پیچ و مهره‌ای	۱
			پرج کاری	۲




ب) شکل ۳-۱۹ اتصال سازه فلزی جوش‌کاری



الف) شکل ۳-۱۹ پرج سوراخ کمربند

مشکل با استفاده از میخ پرج دیگری می‌توان اشکال را برطرف کرد. چون هزینه پرج کاری در تیراز زیاد قابل توجه است، بنابراین برای جلوگیری از اشکالات و کاهش هزینه‌ها باید در انتخاب میخ پرج دقت شود. (شکل ۳-۲۰)

فرایند پرج کاری:
برای اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر می‌توان از میخ پرج استفاده کرد. برای این کار ابتدا سوراخی در قطعات ایجاد کرده میخ پرج را در آن قرار داده و سپس با استفاده از پرج کن عمل پرج کاری انجام می‌شود. این کار اغلب بدون اشکال صورت می‌گیرد. در صورت بروز

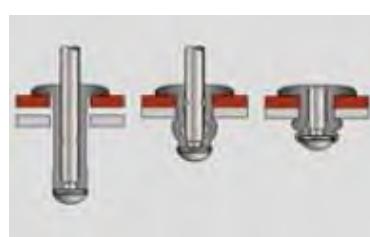

شکل ۳-۲۰ فرایند پرج کاری

فاصله دو میخ پرج

پس از مشخص شدن قطر و جنس میخ پرج، مقاومت کششی و برشی آن مشخص می‌شود. سپس با تغیین مقاومت لازم، تعداد میخ پرج‌ها و فاصله آنها از یکدیگر معلوم می‌شود.

تعیین طول پرج

$$L = D + S$$

ضخامت کار + قطر پرج = طول پرج

طول پرج باید در حدود قطر پرج به اضافه ضخامت کار باشد. مثلاً میخ پرج 4×10 میلی‌متر می‌تواند در قطعه کاری با ضخامت حدود ۶ میلی‌متر به کار گرفته شود.

انتخاب میخ پرج

برای پرج کاری صحیح و با استحکام کافی است، میخ پرج مناسبی را انتخاب کرد. برای انتخاب درست میخ پرج باید عوامل زیر را مورد توجه قرار داد. (شکل ۳-۲۱)

۲- انتخاب جنس و قطر میخ پرج


جنس و قطر میخ پرج از عوامل مؤثر در اتصال محکم دو قطعه می‌باشد. با مراجعه به جدول مشخصات میخ پرج و در نظر گرفتن مقاومت کششی و برشی شما می‌توانید جنس و قطر میخ پرج را مناسب کارتان انتخاب کنید.

یادآوری

انتخاب میخ پرج با طول بلند مفید نیست.

شکل ۳-۲۱) معايب و محسن

- ۱- کوتاه بودن طول پرج هم باعث می‌شود که اتصال استحکام کافی نداشته باشد.
- ۲- بلند بودن بیش از حد طول پرج نیز اشکالات زیر را پیش می‌آورد.
- ۳- قیمت پرج افزایش می‌یابد.
- ۴- کار به خوبی جفت و جور نمی‌شود.
- ۵- تعداد مراحل پرج کاری زیاد می‌شود.

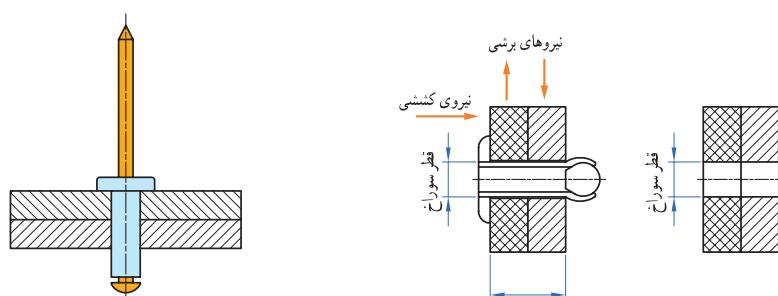


شکل ۳-۲۱) انتخاب میخ پرج

کار عملی: خط کشی محل نصب لولا و زدن سنبه نشان می‌دهد.
براساس نقشه شماره ۱۳ مندرج در صفحه ۱۴۹ را انجام دهید

۳- تعیین قطر سوراخ

مورد نظر برای پرج کاری باید کمی بیشتر از قطر میخ پرج باشد (حدود ۰/۱ میلی‌متر) تا میخ پرج به راحتی در آن قرار گیرد و با افزایش محدود قطر سوراخ نیز موقع پرج کاری بدنه پرج نیز به قطعه تماس حاصل کرده و باعث استحکام اتصال شود (شکل ۳-۲۲).

اندازه قطر سوراخ از دیگر عوامل مؤثر در پرج کاری است. کوچک بودن قطر سوراخ باعث عدم ورود میخ پرج به داخل قطعه کار می‌شود و بزرگ بودن قطر سوراخ نیز باعث کاهش استحکام اتصال می‌شود و حتی ممکن است باعث عدم اتصال قطعات شود.

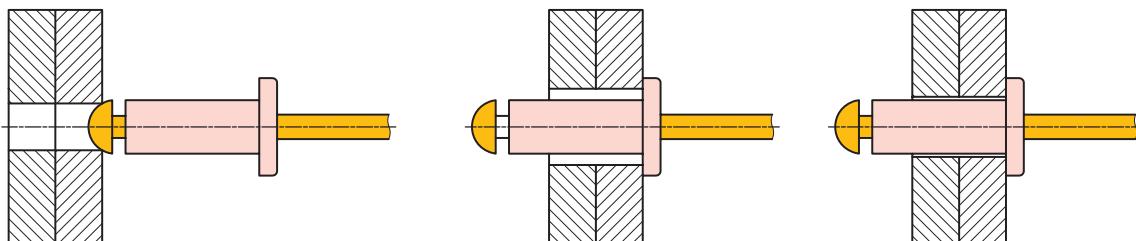

شکل ۳-۲۲ نحوه انتخاب قطر میخ پرج

یادآوری

چون قطر میخ پرج‌های در حدود ۰/۱ تا ۰/۲ میلی‌متر از قطر اسمی میخ پرج‌ها کمتر است که این لقی مناسبی برای پرج کاری می‌باشد.

توصیه برای سوراخ کاری این است که از متنهای رند ۶-۵-۴-۳ برای میخ پرج‌های ۴-۵-۶-۷ و از متنهای ۳/۶، ۲/۵ و ۲/۵ برای میخ پرج‌های ۳/۶ و ۳/۵ استفاده کنید.

قطعه کار

جنس پرج و جنس قطعاتی که به یکدیگر متصل هم وصل کنید که استحکام کافی داشته باشد حداقل دو عدد میخ پرج استفاده کنید. زیرا اتصال با یک میخ پرج جلو چرخش قطعات را نمی‌گیرد. (شکل ۳-۲۳)

جنس پرج و جنس قطعاتی که به یکدیگر متصل می‌شوند. در مقاومت نهایی کار مؤثر می‌باشد. در حالت کلی بهتر است جنس قطعات و جنس میخ پرج با هم مشابه باشند.



شکل ۳-۲۳ نحوه انتخاب صحیح اتصال میخ پرج

نامطلوب می‌کند. این زنگ زدگی در بعضی مواقع بسیار زشت است مخصوصاً در یخچال‌ها که از نظر بهداشتی شرایط نامطلوبی را ایجاد می‌کند. توصیه ما در این موقع استفاده از میخ پرج‌های آلومینیوم - آلومینیوم است که جنس پرج و میخ آن نیز آلومینیومی می‌باشد.

اتصال قطعات پلاستیکی

اغلب قطعات پلاستیکی در حین پرج کاری شکسته می‌شود. زیرا مقاومت میخ‌های میخ پرج، بیشتر از مقاومت قطعات پلاستیکی است در این صورت اگر نمی‌توانید میخ پرج با میخ کم مقاومت تهیه کنید توصیه می‌شود از میخ پرج آلومینیومی با میخ آلومینیم استفاده کنید.

ورق مس و میخ پرج مسی

در اتصال ورق‌های مسی که به عنوان قطعات دکوراتیو استفاده می‌شود بهتر است از میخ پرج مسی استفاده کرد. به کارگیری میخ پرج آلومینیومی رنگ شده صحیح نمی‌باشد.

استفاده از میخ پرج‌های افشار برای فوم و غیره جهت اتصال قطعاتی که جنس قطعه پشتی آن از فوم یا جنس نرم باشد و نیاز به اتصال خیلی محکم نباشد از میخ پرج افشار استفاده می‌شود. با استفاده از این میخ پرج فشار پرج بر روی قطعه کار در سطح وسیع تری پخش می‌شود. بدین ترتیب از خراب شدن قطعات و آسیب پذیری آن جلوگیری می‌کند (شکل ۳-۲۵).

اتصال قطعات غیر فلزی

میخ پرج آلومینیومی برای اتصال دو قطعه فلزی به طور معمول بسیار مناسب است ولی برای اتصال یک قطعه فلزی به یک قطعه نرم یا شکننده باید ملاحظات چندی را در نظر گرفت. (۳-۲۴)





شکل ۳-۲۴ اتصال قطعات غیر فلزی

قطعه نرم باید روی کار قرار گیرد و اگر میخ پرج در قطعه فرو می‌رود باید از میخ پرج‌های سر پهن استفاده کرد. در صندلی مدارس که چوب و پروفیل وصل می‌شود، استفاده از میخ پرج‌های سر پهن بهتر است. اگر قطعه پشتی نرم است با گذاشتن واشر در پشت کار جلوی فرو رفتن پرج را در قطعه کار گرفت. ورق‌های نازک فلزی نیز اگر در پشت کار قرار گیرند گاهی قادر نیستند جلوی عبور میخ را بگیرند و در نتیجه عمل پرج کاری مناسب نخواهد شد. پس توصیه می‌شود اگر از ورق‌های فلزی به ضخامت کمتر از یک میلی‌متر استفاده می‌کنید. در صورت عدم پرج کاری صحیح از واشر استفاده شود.

میخ پرج زنگ نزن (میخ پرج آلومینیومی)

در محیط مرطوب پرج آلومینیوم زنگ نمی‌زند ولی میخ فولادی آنکه در داخل پرج باقی می‌ماند پس از مدتی زنگ می‌زند و زنگ آن زیر میخ پرج را رنگی و

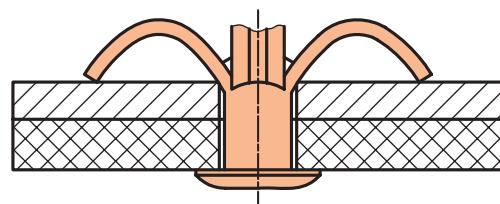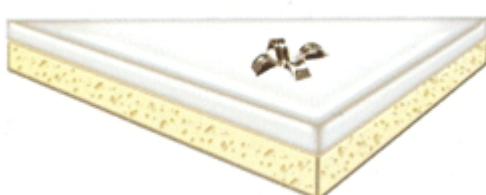

شکل ۳-۲۵ اتصال قطعات غیر فلزی با میخ پرج افشار

مشکلات

پرج پاره شده باشد و یا قبل از اتصال کامل، میخ آن بریده شده باشد که در این صورت باید از میخ پرج دیگری استفاده کرد.

ممکن است در حین سوراخ کاری پلیسه‌ای ایجاد شده باشد که مانع از عمل پرج کاری شود. در این صورت قطعه را باید پلیسه زدایی کرد و یا مته را تعویض نمود تا سوراخ کاری بدون پلیسه باشد.

بریده شدن سر پرج

بریده شدن سر پرج اتصال را ناممکن می‌سازد و یکی از دلایل آن ممکن است انتخاب نامناسب پرج باشد. که تحمل نیروی لازم جهت اتصال را نداشته باشد و با ضخامت کله پرج در محل بریدن پرج ناکافی باشد. به هر حال ضرورت دارد که در انتخاب پرج تجدید نظر شود. (شکل ۳-۲۷)


علاوه بر عوامل ذکر شده ممکن است موارد دیگری برای پرج کاری ناصحیح وجود داشته باشد از جمله:

بیرون زدن میخ

گشاد بودن سوراخ یا نازک و ضعیف بودن قطعه آخری و همچنین گشاد بودن پستانک پرج کن نسبت به میخ نیز یکی از دلایل پرج کاری ناموفق است که میخ از آن بیرون می‌زند. (شکل ۳-۲۶)

عدم گیرایی کار یا اتصال بدون استحکام

استفاده از میخ پرج نامناسب باعث عدم گیرایی و اتصال بدون استحکام می‌شود. این امر ممکن است به دلایل زیر به وجود آید که باید برطرف شود. بلند بودن میخ پرج نسبت به ضخامت قطعه کار باعث می‌شود که قبل از عمل جمع شدن پرج، میخ قطع شده و اتصال، استحکام لازم را نداشته باشد.

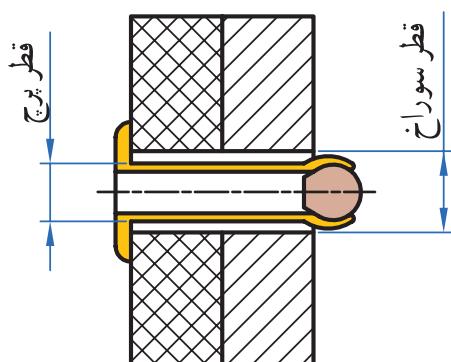

شکل ۳-۲۷ علت کنده شدن سر میخ



شکل ۳-۲۶ بیرون زدن میخ پرج

۳-۲۳ ترجمه کنید.

There are a number of types of rivets, designed to meet different cost, accessibility, and strength requirements. Solid rivets are one of the oldest and most reliable types of fasteners.



یادداشت

روش پرج کاری


پرج کاری به سه روش انجام می‌شود:

۱- پرسکاری: در این روش شکل مورد نظر انتهای پرج را روی سنبه ای تعییه می‌کنند و در حالیکه سرپرج را در ماتریسی معادل شکل آن قرار داده اند سنبه را با پرس روی قطعه می‌کوبند.

۲- دورانی: در این روش که بیشتر در مورد پرج‌های توخالی یا نیمه پر قابل اجراست سنبه با شکل مورد نظر را در حال دوران و با فشار روی انتهای پرج قرار می‌دهند



ب) شکل ۳-۲۸ روش مالشی

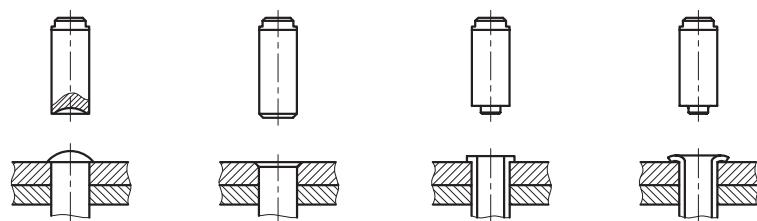

الف) شکل ۳-۲۸ کوبیدن سر پرج

یادآوری: فرم سنبه بالنتهای پرج بسیار مهم است و عدم توجه به آن، کار را نامتناسب و نامطلوب خواهد کرد.

روش پرج کاری پرج‌های خاص

علاوه بر مطالبی که در مورد پرج کاری عنوان شد باید ویژگی‌های پرج خاص مورد توجه قرار بگیرد تا ضمن پرج کاری آن ویژگی‌ها از بین نرود. مثلاً هرگاه پرج به صورت محور مورد استفاده قرار گیرد قطر سوراخ قطعه کار باید بیش از استانداردهای بیان شده باشد تاحدی که افزایش قطر پرج پس از پرج کاری سبب تماس ساقه پرج با قطعه کار نشود. از طرفی چنانچه ضحامت کارو قطر سوراخ قطعه کار نیز زیاد باشد ممکن است ضمن پرج کاری ساقه پرج کمانش کند و اتصال ناقص و ساقه پرج به عنوان محور قابل استفاده نباشد.

در این گونه موارد استفاده از پرج‌های توخالی یا نیمه پر که قطر بیشتری دارند و پرج کاری آنها به نیروی کمتری نیاز دارد ممکن است مناسب‌تر باشد. در بعضی

موقع که قصد داریم قطعه‌ها حول محور پرج بچرخند گذاشتند و شر با سوراخ درشت بین قطعات احتمالاً کار را آسان‌تر خواهد کرد. در موقعی که پرج یک اتصال الکتریکی برقرار می‌کند و ممکن است قطعه از جنس باکالیت باشد چنانچه در حین پرج کاری فشار زیادی به قطعه کار وارد شود باکالیت خواهد شکست و کار معیوب خواهد شد. در این حالت استفاده از پرج‌های نیمه پر و پرج کاری به روش مالشی یا چرخشی ضروری است. در مورد بکارگیری پرج به عنوان یک قطعه ترئینی حفظ شکل پرج و صافی سرپرج سبب می‌شود که ما توجه بیشتری به محل استقرار سرپرج در موقع پرج کاری داشته باشیم و آن را کاملاً صاف و پاکیزه حفظ کنیم.

دستگاه پرج کن و روش استفاده از آن را مشاهده می کنید (شکل ۳-۲۹)



شکل ۳-۲۹ مراحل نصب میخ پرج و انجام پرج کاری

پرج های خاص احتیاج به طراحی صحیح دارند و انتخاب درست وسیله، دقیق در پرج کاری را تضمین می کند.
(شکل ۳-۳۰)



شکل ۳-۳۰ انتخاب درست میخ پرج در دستگاه پرج

کار عملی: سوراخ کاری محل اتصال لولا براساس نقشه شماره ۱۳ مندرج در صفحه ۱۴۹ را انجام دهید

۴-۳-۲-۴ جدول زیر را با مشورت هنرآموز خود تکمیل کنید.



فکر کنید

جدول ۴-۳ نمونه کارهای پرج کاری

تصویر	نام وسیله	تصویر	نام وسیله
	پرج چکشی	

	پرج میخی	

۳-۲۵ جدول زیر را با مشورت هنرآموز خود تکمیل کنید.



گفتگو کنید

جدول ۳-۵ نمونه‌ای از انواع میخ برج‌ها

تصویر	نام وسیله	تصویر	نام وسیله
	برج پیچ و مهره‌ای	

	برج دکمه‌ای	

۳-۲-۶ جدول زیر را با راهنمایی هنرآموز خود کامل کنید.




گفتگو کنید

جدول ۳-۶ نمونه ای از تجهیزات و وسایل پرج کاری

















تصویر	نام وسیله	تصویر	نام وسیله
	لوله پرج کن	
	قالب پرج	

نمودار ۱ مراحل خواندن نقشه

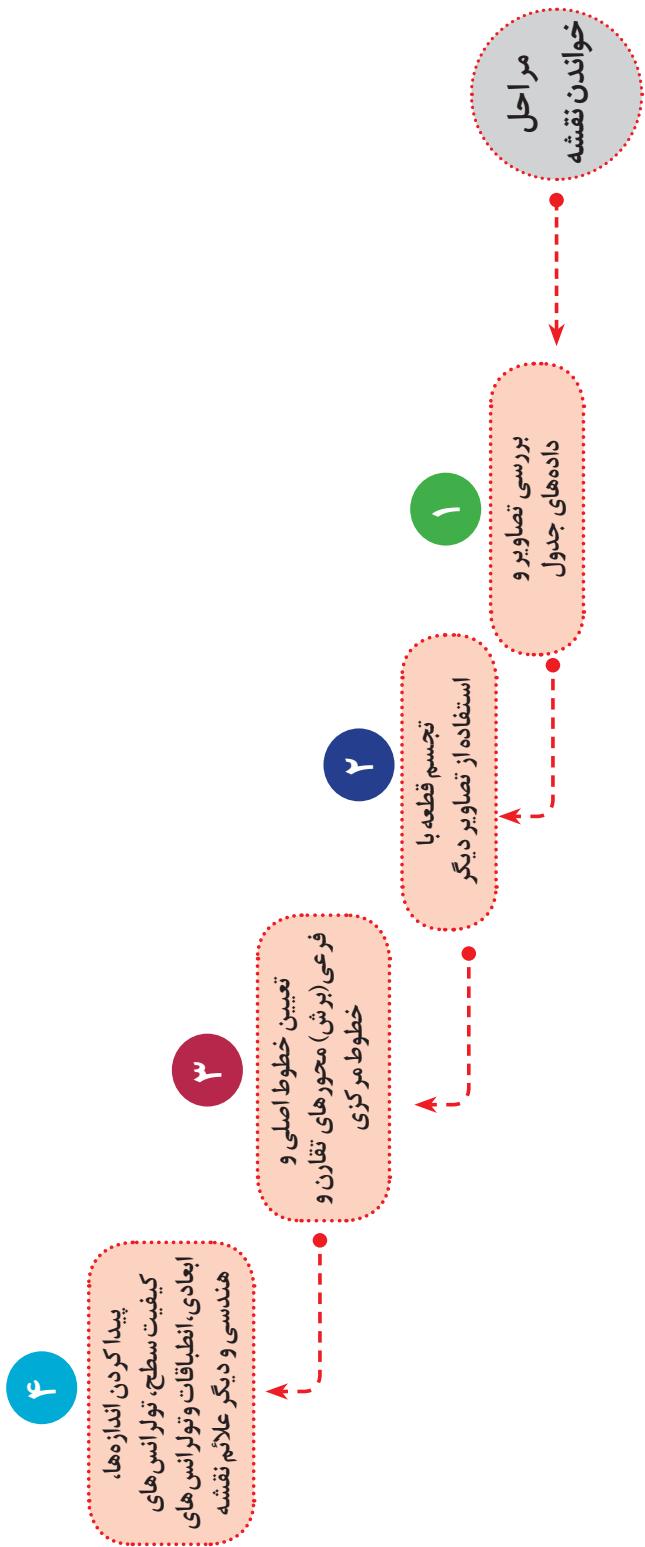

 مونتاژ کاری

شماره مربوط به تصویر برش خورده را در جدول زیر درج نمایید.

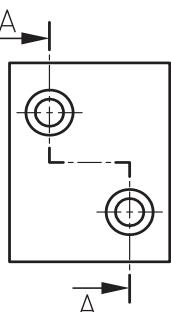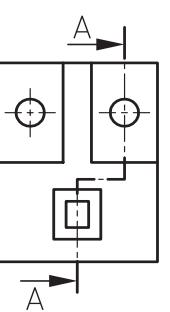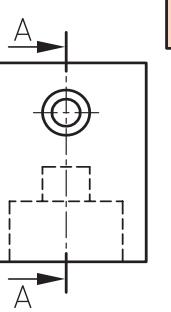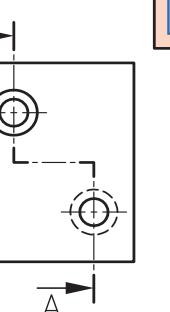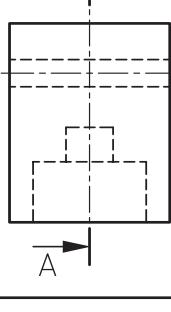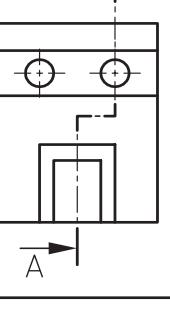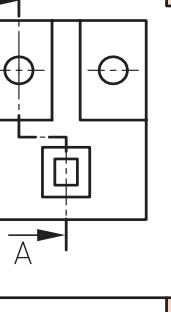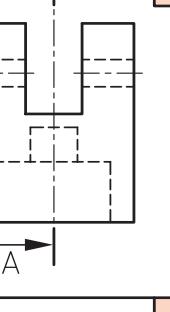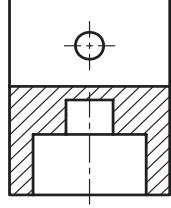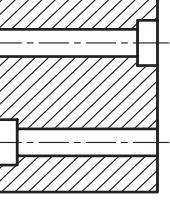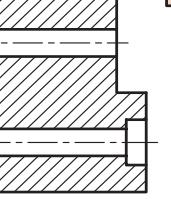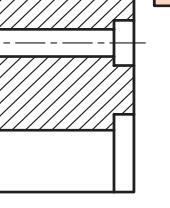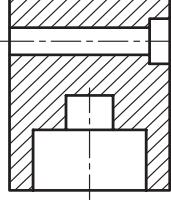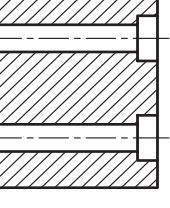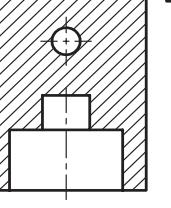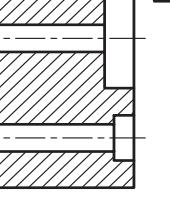			
			
			
			
A	B	C	D
6			
E	F	G	H

(جدول ۷-۳) معايip احتمالي در پرج كاري را نشان مي دهد.

جدول ۷-۳ نمونه اي از معايip پرج كاري

خطا	شكل	علت
بدنه ميخ پرج كج شده است و سوراخ را پر نمی کند.		سوراخ بزرگ تر از اندازه مجاز است.
بدنه و سر قفل كننده ميخ پرج منحرف شده و استحکام محل اتصال کم است.		سوراخها در يك امتداد نيستند.
سر قفل كننده ميخ پرج داراي انحراف است.		امتداد سوراخها نسبت به سطح كار مایل هستند.
بدنه ميخ پرج بين دو قطعه اتصال جا خورده و مانع از آب بندی است.		قطعات اتصال از هردو طرف خزینه شده اند.
قطعات اتصال نسبت به هم فاصله دارند و مانع از آب بندی مي شوند.		پليسه و براده بين قطعات اتصال برطرف نشده است.
بدنه ميخ پرج بين دو قطعه اتصال جا خورده و مانع از آب بندی مي شود.		از پرج كشها استفاده نشده است.
لبه قطعات اتصال برجسته و ناهموار است.		ميخ پرج بيش از حد مجاز كوبیده شده است.
سر قفل كننده بزرگ بوده و داراي پليسه است.		طول ميخ پرج بزرگ تر از اندازه مجاز است.
سر قفل كننده کوچک بوده و استحکام محل اتصال کم است.		طول ميخ پرج کوچک تراز اندازه مجاز است.



مراحل انجام پرچ کاری

نقشه خوانی

تمیز کردن سطح

کنترل صافی قطعات

خط کشی قطعه

بستن قطعه کار

پرج کاری لولا




فعالیت کارگاهی

۱-۲-۳ فعالیت کارگاهی ۱

اتصال قسمت شکن تخت به چار چوب اصلی توسط لولا و عمل پرج کاری پیش بینی شده است. چون تکه های لولا در قسمت به عرض ۲۰ mm قطعات D5 و C1 نصب می شود محل سوراخ های لولا قابل انتقال روی قطعات مذکور باشد. (شکل ۳-۳۱) محل نصب لولا به فاصله ۹۰ mm از طرفین قطعه C1 مطابق شکل می باشد. و لقی طرفین قطعه C1 قرینه باشد که تناسب شکل حفظ شود. با رعایت اصول فنی و نکات ایمنی قطعات را بر اساس نقشه شماره ۱۳ زیر نظره نرا آموز محترم پرج کاری کنید.

هدف: پرج کاری مجموعه شکن به چار چوب اصلی

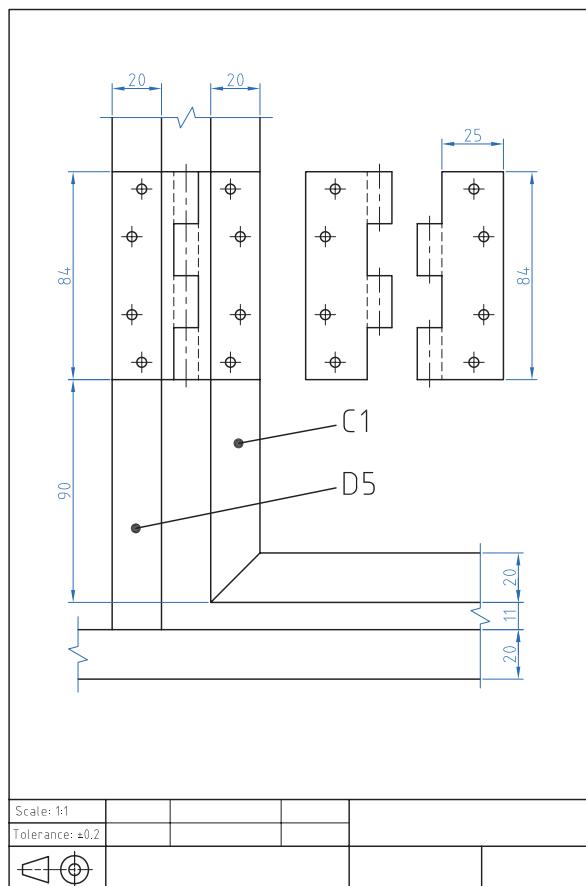

شکل ۳-۳۱ نقشه پرج کاری لولا

مشخصات قطعه کار:

نام قطعه: لولا
جنس: فولاد st ۳۷
ابعاد: نیم ساخته
تعداد: دو جفت
تولرانس: ۰/۲ میلی متر

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

- ۱- خط کش فلزی
- ۲- سوزن خط کش
- ۳- کولیس ورنیه ۰/۰۵
- ۴- سوهان متوسط
- ۵- وسایل تمیز کردن
- ۶- وسایل روغن کاری
- ۷- سننه نشان
- ۸- چکش فلزی
- ۹- مته به قطر ۳ میلی متر
- ۱۰- دریل دستی
- ۱۱- گونیا
- ۱۲- انبر پرج

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز براهد ها را از روی وسایل و دستگاه جمع آوری نموده و اطراف محیط کار را تمیز کنید.




نکات

زیست محیطی




- ۱- بعد از سوراخ کاری قطعات را پلیسه گیری کنید تا اولاً به دست آسیب نرساند. ثانیاً قطعات به صورت مناسب به هم بچسبند.
- ۲- در هنگام سوراخ کاری رعایت تمام نکات ایمنی و حفاظتی مربوطه الزامی است.
- ۳- برای سوراخ کاری قطعات تا جایی که امکان دارد هر دو قطعه را هم زمان سوراخ کاری کنید.
- ۴- در پرج کاری ورق های بزرگ برای پیش گیری از موج برداشتن، بایستی آنها را با پیچ و مهره به یکدیگر ثابت نمایید و سپس از پرج کاری براساس شماره های پیشنهادی پیچ و مهره را باز کرده و محل آنها را نیز پرج کاری کنید (شکل ۳-۳۲).
- ۵- وزن چکش دستی را بایستی متناسب با قطر اسمی میخ پرج انتخاب کرد. برای این منظور می توان وزن چکش را به ازای هر یک میلی متر از قطر میخ پرج، ۸۰ گرم در نظر گرفت.
- ۶- در هنگام کار با چکش مراقب باشید به دستان صدمه نزنید.
- ۷- قبل از استفاده از چکش از محکم بودن سر چکش در دسته آن مطمئن شوید.
- ۸- قبل از شروع به پرج کاری از محکم بودن قالب زیر پرج در گیره مطمئن شوید.
- ۹- در هنگام فشردن دسته های انبر پرج، مراقب انگشتان خود باشید.
- ۱۰- در پرج کاری به روش سرد هنگام زدن ضربه با چکش مراقب دست خود باشید.
- ۱۱- در اجرای پرج کاری مراقب باشید تا پرج کاملاً نسبت به قطعه کار عمود باشد.
- ۱۲- در اجرای پرج های سر عدسی از قالب مخصوص پرج استفاده نمایید.

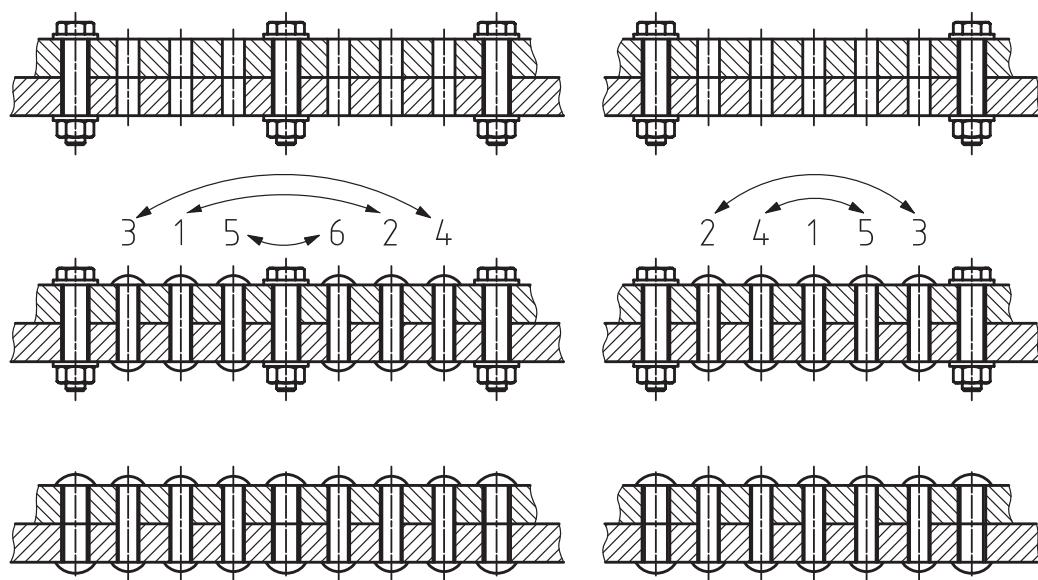

شکل ۳-۳۲- ترتیب پرج کاری قطعات بلند

ارزشیابی شایستگی پروژکاری

شرح کار:
پروژکاری لولا

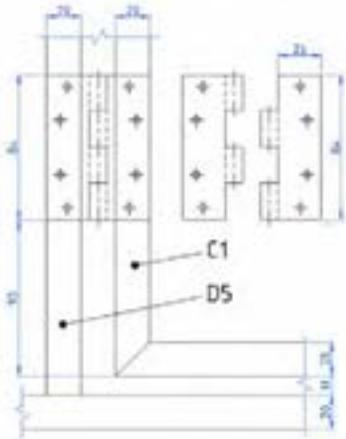

استاندارد عملکرد:
اتصال مجموعه شکن به چارچوب اصلی توسط لوایب روش پروژکاری مطابق نقشه

شاخص‌ها:

- ۱- انطباق محل نصب لولا براساس نقشه
- ۲- لقی یکسان شکن از طرفین
- ۳- حرکت لولایی صحیح
- ۴- کیفیت پروژکاری

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهییه استاندارد و دمای $3^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۱۲۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: قطعه کار - میز کار - سوهان ۲۵۰ متوسط - انواع مته از نظر قطر برحسب نیاز نقشه - سنبه نشان ۶۰ - چکش ۵۰۰ گرمی - دستگاه دریل رومیزی با متعلقات - دستگاه دریل دستی - صفحه صافی ۴۰۰*۴۰۰ - وسایل تنظیف - خط کش فلزی ۳۰۰ - کولیس ۰/۰۵ - گونیای فلزکاری - دستگاه پروژکاری (انبر پروژ) - میخ پروژ بر اساس نقشه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعات کار اولیه	۱	
۲	آماده‌سازی قطعه کار	۱	
۳	سوراخ کاری قطعه کار	۲	
۴	بسنن قطعه کار	۱	
۵	انجام عملیات پروژکاری	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:			
۱- داشتن درک درست از فرایند کار و بکارگیری روش صحیح انجام آن			
۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی			
۳- تمیز کردن گیره و محیط کار			
۴- پاییندی به الزامات نقشه - دقت . ظرافت			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			

فصل ۴

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار



محتوا برای ایجاد انگیزه

جوش کاری یکی از فرایندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی) است. که به روش ذوبی یا غیر ذوبی با به کارگیری یا عدم به کارگیری فشار با استفاده از ماده پرکننده یا بدون ماده پرکننده انجام می‌پذیرد. فرایندهای جوش کاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. فرایندهای جوش کاری ذوبی و فرایندهای جوش کاری غیر ذوبی

واحد یادگیری ۷ شایستگی جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

مقدمه

برای لوله کشی گاز، ساختن اسکلت فلزی و.... از جوش کاری قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار استفاده می شود. که به دو طریق انجام می شود.

جوش کاری با برق متناوب:

در این نوع جوش کاری از دستگاهی که در اصطلاح جوش کاران به ترانس مشهور است، استفاده می شود. ترانس را مستقیماً به برق شهر، که برق آن متناوب است، وصل می نمایند. این دستگاه که عبارت است از یک مبدل الکتریکی (ترانسفورماتور) ولتاژ برق را پایین آورده و شدت جریان آن را زیاد می کند. یکی از کابل ها به قطعه کار وصل شده و کابل دیگر به انبر جوش کاری متصل می شود. با نزدیک کردن الکترود به قطعه ای که باید جوش کاری شود و تنظیم فاصله آن یک قوس الکتریکی بین الکترود و قطعه به وجود می آید که دارای حرارت بالایی می باشد این حرارت موجب ذوب شدن قطعات فلزی در مجاورت قوس الکتریکی می گردد.

جوش کاری با برق مستقیم:

در این نوع جوش کاری جوش با کیفیت بیشتری انجام می شود.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود اتصال قطعات فلزی توسط جوش قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار را بر اساس نقشه انجام دهنند.

پیش نیاز و یادآوری

نقشه خوانی

خط کشی با ابزارهای (سوزن خط کش، سنبه نشان)
اندازه برداری از روی نقشه کار و انتقال روی قطعه کار
سوهان کاری
بستن قطعات توسط گیره های دستی

جوش کاری

۲۷- نحوه جوش کاری



فیلم

امکان جدا سازی قطعات بدون آسیب دیدن به آن وجود دارد، ولی در اتصالات دائم در صورت جدا سازی، به قطعه اصلی آسیب وارد می شود (شکل ۴-۱).



شکل ۴-۱ تجهیزات صنایع سنگین

برداختن به نوع اتصال بستگی به نیاز جدا نمودن قطعات، استحکام و پایداری، آب بندی بودن محل اتصال وغیره دارد به طور کلی با در نظر گرفتن موارد ذکر شده

طراحی نوع اتصال انجام می شود بنابراین باید قبل از اقدام به یک اتصال پیش بینی های لازم و هدف از اتصال را در نظر گرفت.

۴-۱ ترجمه کنید.

Welding is a fabrication or sculptural process that joins materials, usually metals or thermoplastics, by causing fusion (melting) of the base metals.



پادداشت

۴-۲ جدول را تکمیل کنید. (جدول ۱-۴)
 با توجه به عکس، آیا می‌دانید مجموعه صفحه قبل حامل چه نوع مواد پرکننده‌ای است؟
 با توجه به محصولات مشابه (شکل ۱-۴) جدول زیر را کامل کنید.



فکر کنید

جدول ۱-۴- نمونه‌هایی از کاربرد جوش کاری

تصویر	کاربرد	نام	شماره
	کانتینر	۱
	حمل و نقل	بدنه اتومبیل	۲
	۳

اطلاعات اولیه جوش کاری

۲۸- انواع طرح اتصال و لبه سازی قبل از انجام فعالیت جوش کاری



فیلم


قبل از شروع جوش کاری نیاز به دانستن اطلاعات اولیه در مورد (طرح اتصال، نوع جوش، انواع لبه‌سازی و علائم جوش) است.

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

انواع طرح اتصال

تنوع قرارگیری قطعات نسبت به هم و شرایط کاری، در جدول زیر با آنها آشنا می‌شوید (جدول ۴-۲). مختلف طرح‌های اتصال متفاوتی را الزام می‌دارد که

جدول ۴-۲ انواع طرح اتصال

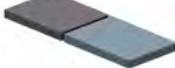شکل	نام اتصال	شکل	نام اتصال
	اتصال لبه روی هم		اتصال T شکل سپری
	اتصال زاویه خارجی گوشه		اتصال سر به سر

انواع جوش

در جدول زیر با انواع جوش آشنا شوید (جدول ۴-۳).

جدول ۴-۳ انواع جوش

شکل	انواع جوش
	جوش ماهیچه‌ای
	جوش شیاری

انواع لبه سازی

انتخاب اتصال و روش انجام آن در جوش کاری از می‌شود. بنابراین برای یک اتصال مناسب، قطعات باید به صورت درست پخته سازی شود (جدول ۴-۴).

همچنین اهمیت زیادی برخوردار است. به کارگیری یک اتصال نامناسب موجب اتفاق (زمان، انرژی و مواد اولیه و...)

جدول ۴-۴ انواع لبه سازی

شکل آماده سازی	اختصاری	نوع پخ
	V	دو طرفه
	U	لالة ای یک طرفه
	X	دوبل دو طرفه

انواع وضعیت‌های جوش‌کاری

در وضعیت تخت است که آن را با نماد (PA) نمایش می‌دهند؛ اگر امکان جابه‌جایی قطعه وجود داشته باشد، شرایط را برای این وضعیت مهیا می‌کنند (جدول ۴-۵).

جوش‌کاری در وضعیت‌های تخت بانماد (PA)، افقی بانماد (PC)، قائم با نماد (PF، PG) و بالاسر با نماد (PE) انجام می‌شود. ساده‌ترین حالت جوش‌کاری، جوش‌کاری

جدول ۴-۵ انواع وضعیت‌های جوش‌کاری

اتصالات ورق به ورق			اتصالات ورق به لوله و لوله به لوله		
اتصال لب به لب	اتصال سپری	نماد	اتصال سر به سر	اتصال سپری	نماد
		PA		-	PA
-		PB	-		PB
	-	PC		-	PC
-		PD	-	-	PD
		PE	-	-	PE
		PF		-	PF
		PG	-		PG
				-	HLL • ۴۵

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

۲۹- انواع اتصالات



فیلم

۳- ۴ وضعیت هر نماد را در (جدول ۶-۴) درج کنید.

جدول ۶-۴ وضعیت های جوش

	PE وضعیت	PA وضعیت	PC وضعیت
PB وضعیت
PG وضعیت
PF وضعیت

چرا جوش کاری در وضعیت تخت آسان تر است؟



پرسش





علامه جوش

برخی از اطلاعات جوش با علامت های استاندارد قراردادی در جدول زیر با برخی از این علامت آشنا می شوید. به همراه علامت مبنابروی نقشه ها قرارداده شده است.

جدول ۷-۴ انواع نماد جوش کاری

نماد جوش با پخ X	نماد جوش با پخ U	نماد جوش با پخ V	نماد جوش گوشه	جوش دور تا دور	اطلاعات بر روی فلاش قرار می گیرد
X	U	V	△	○—○	ISO

جدول ۴-۸ محل جوش کاری

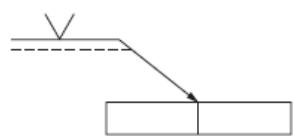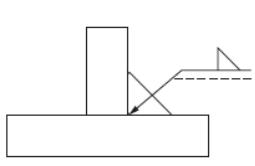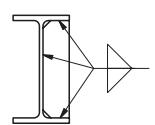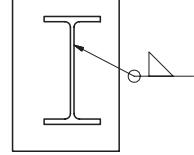شکل	نمایش روی نقشه	توضیح
		فلش = نماد اصلی که در نقشه نشان دهنده محل جوش است.
		علامت مثلث = نشان دهنده جوش ماهیچه ای است.
		در محل هایی که پیکان به آن اشاره می کند، باید جوش کاری انجام شود. به دلیل وجود علامت مثلث در هر دو سمت پیکان دو طرف آن قطعه، باید جوش کاری شود.
		علامت دایره در قسمت شکسته فلش یعنی دور تا دور قطعه جوش شود و علامت مثلث مربوط به جوش ماهیچه ای است.

آشنایی با جوش کاری و فرایندهای آن تعريف جوش کاری

ماهه پر کننده انجام می شود. هدف آن اتصال دائمی مواد، جوش کاری، یکی از مهم ترین روش های اتصال، در صنعت است، که در آن اتصال قطعات (فلزی یا غیر فلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با بکارگیری یا بدون به کارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از خواص ماده پایه باشد. جوش ایده آل، جوشی است، که نتوان آن را از قسمت های دیگر، تشخیص داد.

۳۰- انواع فرایندهای جوش کاری




فعالیت کارگاهی

کار کارگاهی ۱ مندرج در صفحه ۱۶۹ را انجام دهید.

فرایندهای جوش کاری

فرایندهای جوش کاری، براساس نوع انرژی به کار رفته، جدول زیر این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهد (جدول ۴-۸) برای اتصال فلزات، به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. (جدول ۴-۹).








جدول ۴-۸ انواع جوش کاری براساس نوع انرژی مصرفی

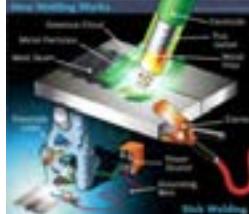نام	دسته‌بندی انواع جوش کاری براساس نوع انرژی	شکل	توضیح
انرژی الکتریکی			جریان الکتریکی را می‌توان توسط ایجاد مقاومت الکتریکی به حرارت تبدیل کرد و توسط حرارت به وجود آمده قطعات را ذوب کرده و عمل جوش کاری را انجام داد.
انرژی شیمیابی	دسته‌بندی انواع جوش کاری براساس نوع انرژی		با توجه به اینکه برخی از مواد شیمیابی قابلیت اشتعال دارند، چنانکه این مواد با اکسیژن مخلوط شوند، دمای بالاتری را به وجود می‌آورند. که این دما برای ذوب قطعات فلزی مناسب بوده و می‌توان عمل اتصال را با این حرارت انجام داد.
انرژی مکانیکی			یکی از روش‌های جوش کاری مکانیکی ایجاد فشار و اصطکاک بین قطعات می‌باشد. که منجر به تولید حرارت شده و در نهایت سطح اتصال به حالت خمیری در آمده و قطعات به هم جوش می‌خورند.
انرژی تشعشعی			یکی از جوش کاری‌های تشعشعی جوش لیزر می‌باشد. لیزر نور متتمرکز می‌باشد و در اثر برخورد آن با اجسام حرارت تولید شده و به این صورت می‌توان قطعات را به هم جوش داد.

فعالیت کارگاهی:

کارکارگاهی ۲ مندرج در صفحه ۱۷۱ را انجام دهید.

جدول ۴-۴ انواع فرایندهای قوس الکتریکی

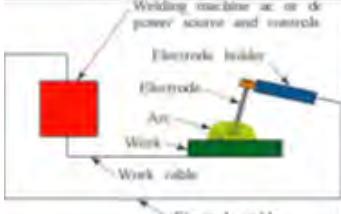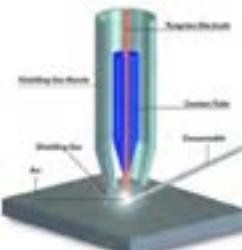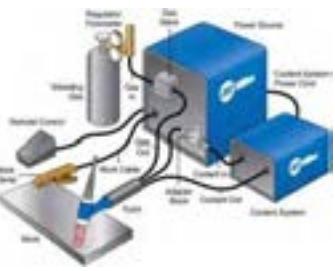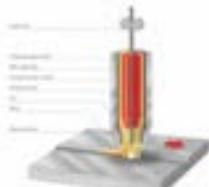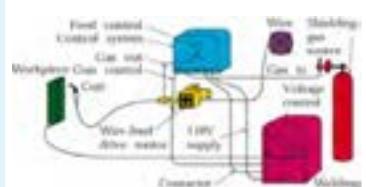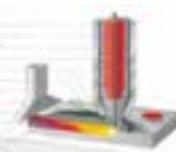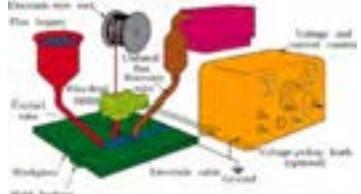نام	جوش کاری فوپسی با الکترود (پوشش دار)	جوش کاری قوس تگستنی با کاز (نیک)	جوش کاری قوس فلزی با گاز (میگ میگ)	زیر پودری
توضیح	کاربرد	شکل		فرایندهای قوس الکتریکی
در این فرایند منبع حرارت، تغذیه کننده حوضچه جوش باهم هستند. کیفیت جوش متوسط می‌باشد، و دستگاه جوش ارزان‌تر است.				
در این فرایند منبع حرارت و تغذیه کننده حوضچه جوش، جدا می‌باشد. به همین دلیل، کیفیت جوش بالاست الکترود از جنس تنگستن ذوب‌نشدنی است.				
در این فرایند منبع حرارت با تغذیه کننده حوضچه جوش با هم است. کیفیت و سرعت جوش از الکترود دستی بالاتر است.				
در این روش قوس الکتریکی در زیر پودر انجام می‌شود، سرعت جوش بالا و کیفیت جوش نیز بالاتر از روش الکترود دستی است.				

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکتروود روپوش دار



۴-۴ چرا جوش کاری در وضعیت تخت آسان‌تر است؟
در اینترنت جستجو کنید و فرایند جوش استفاده شده در (شکل ۴-۲) را تشخیص دهید.

شکل ۴-۲ قطعات جوش کاری شده

فعالیت کارگاهی: کار کارگاهی ۳ مندرج در صفحه ۱۷۲ را انجام دهید.

۴-۵ با توجه به تصاویر زیر و تعریف جوش کاری (جدول ۴-۱۰) را تکمیل نمایید.

جدول ۴-۱۰ مقایسه فرایندهای جوش کاری با قوس الکتریکی



تحقیق



گفتگو کنید

توضیحات	هزینه تجهیزات	کیفیت جوش کاری	سرعت جوش کاری	تصویر
هزینه تجهیزات این فرایند نسبت به روش‌های دیگر قوس الکتریکی کمتر است. سرعت جوش کاری بیشتر از فرایند تیگ و از فرایندهای میگ و زیر پودری کمتر است؛ کیفیت جوش از فرایندهای قوسی دیگر کمتر است.	کم	آهسته	
کیفیت جوش تیگ به دلیل جدا بودن منبع حرارت از تغذیه کننده حوضچه جوش، از کلیه فرایندهای این گروه بیشتر است. هزینه خرید دستگاه بالا بوده و دارای سرعت آهسته ای می‌باشد.	
جوش کاری میگ و مگ دارای سرعت بالایی می‌باشد. ولی سرعت آن با توجه به حجم جوش ایجاد شده از روش زیر پودری کمتر است. هزینه ابتدایی این روش، از روش قوس الکتروود دستی بیشتر است. ولی از روش زیر پودری، کمتر می‌باشد. کیفیت جوش در این روش از الکتروود دستی بیشتر است.	
فرایند جوش کاری زیر پودری.....	

۶-۴ برای جوش کاری محدود در فضای باز و با کمترین هزینه از چه فرایندهای استفاده می‌کنید؟



تحقیق



۳۱- فرایند قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار

۳۱- با فرایند قوس الکتریکی در جوش کاری آشنا می شوید.



فیلم

این روش، یک فرایند ذوبی است، که گرمای لازم برای اتصال قطعات به یکدیگر از طریق قوس الکتریکی، تأمین می شود، در واقع عمل جوش کاری بر اثر قوس الکتریکی می شود (شکل ۴-۳).

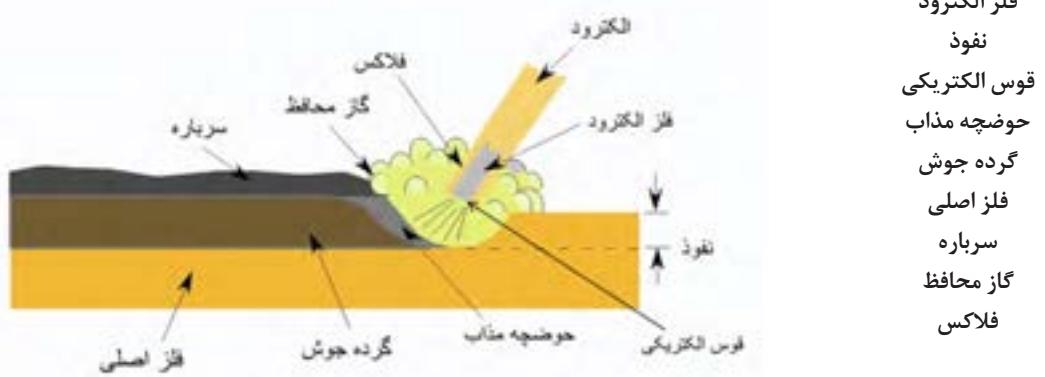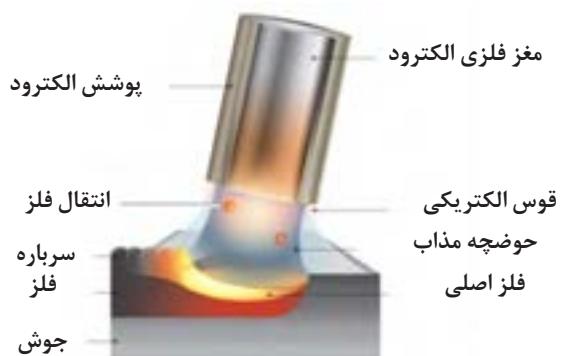

۴-۷ ترجمه کنید.

Arc welding is a type of welding that uses a welding power supply to create an electric arc between an electrode and the base material to melt the metals at the welding point.



یادداشت

۴-۸ پس از مشاهده فیلم در مورد فرایند قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار سؤالاتی را طراحی و از هنرآموز خود بپرسید.



پرسش

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار




شکل ۴-۴ تجهیزات و دستگاه جوش کاری

آشنایی با تجهیزات و دستگاه جوش کاری
امکانات ابتدایی برای ایجاد قوس الکتریکی، شامل دستگاه جوش، کابل جوش، انبر اتصال و انبر جوش کاری می‌باشد (شکل ۴-۴).

تجهیزات جوش کاری و کاربرد آن را، در جدول مطالعه نمایید (جدول ۱۱-۴).

جدول ۱۱-۴ تجهیزات جوش کاری و کاربرد آنها

نام	شکل	کاربرد
انبر جوش کاری		برای نگه داشتن الکترود، در زوایای مختلف و انتقال جریان به الکترود از انبر جوش کاری استفاده می‌شود.
رابط کابل و اتصال		مورد استفاده آن زمانی است، که نیاز به افزایش طول کابل داریم، کاربرد دیگر آن نیز برای اتصال کابل به دستگاه است.
چکش شلاکه زن		جهت شکستن گل جوش از روی گرده جوش از چکش شلاکه زن استفاده می‌شود.
برس سیمی		جهت تمیز کاری از برس سیمی استفاده می‌شود.
انبر		جهت گرفتن قطعات داغ جوش کاری شده، و یا ثابت نگه داشتن قطعات، از انبر استفاده می‌شود.
انبر اتصال		جهت انتقال جریان از دستگاه به قطعه کاراز این انبر استفاده می‌شود.
کابل		سطح مقطع کابل باید در حدی باشد، تا بتواند به راحتی شدت جریان های جوش کاری را از خود عبور دهد. انتخاب سطح مقطع کابل بستگی به میزان شدت جریان و طول کابل دارد. کابل ها باید انعطاف لازم را داشته، تا مانع حرکت های انبر جوش کاری نشوند، به همین منظور کابل ها از سیم های رشته ای افشار تهییه می‌کنند.

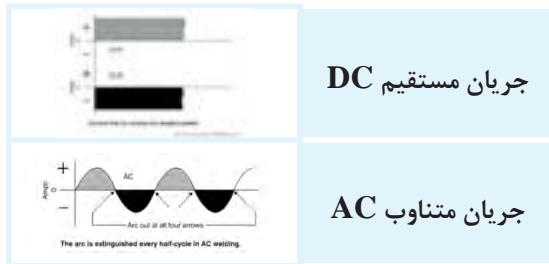

شکل ۴-۵ انواع جریان برق

قطبیت منفی: در صورتی که الکترود، به قطب منفی و قطعه کار، به قطب مثبت دستگاه جوش کاری متصل شود، آن را جوش کاری با قطب منفی یا قطب مستقیم می‌گویند و با DCSP یا DCEN نشان می‌دهند.
جریان متناوب (AC) حد فاصل دوگونه قبلی است، بدین معنی که ۵۰٪ زمان، الکترود قطب منفی و ۵۰٪ مثبت است.
برای شناخت بهتر جدول زیر را مشاهده نمایید (جدول ۴-۱۲).

دستگاه جوش کاری
کار دستگاه‌های جوش کاری، تأمین برق مناسب، برای جوش کاری است. (شکل ۴-۵)
جریان مناسب جوش کاری از هر دو جریان AC و DC برای جوش دادن قطعات می‌توان استفاده کرد.

جریان DC جریانی است، که در آن قطب‌های مثبت و منفی تغییر نمی‌کند، که به آن جریان مستقیم می‌گویند، مانند برق باتری و اگر قطب‌های مثبت و منفی به صورت متناوب تغییر یابند، به آن جریان متناوب AC می‌گویند، مانند برق شهر، قطبیت مثبت: در صورتی که الکترود به قطب مثبت و قطعه کار به قطب منفی متصل شود، آن را قطب مثبت، یا قطب معکوس می‌گویند.
و به صورت DCRP یا DCEP نشان می‌دهند.

جدول ۴-۱۲ تأثیر قطبیت بر میزان نفوذ

توضیحات	تأثیر قطبیت بر میزان نفوذ	شماتیک	علامت	علامت	قطب بندی
نفوذ بیشتر			DCRP	DCEP	قطب مثبت یا قطب معکوس
نفوذ کمتر			DCSP	DCEN	قطب منفی یا قطب مستقیم
نفوذ متوسط			AC	AC	متناوب

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

انواع دستگاه جوش کاری

انواع دستگاه جوش کاری شامل (ترانسفورماتور، موتور ژنراتور و رکتی فایر) جوش کاری می‌باشد (جدول ۴-۱۳).


جدول ۴-۱۳ مزیت و معایب دستگاه جوش

معایب	مزیت	قطبيت	نام	شكل انواع دستگاه جوش
هزینه تعمیرات بالا	جریان یکنواخت	دارد	مотор ژنراتور	
فقط جریان AC برای جوش کاری ایجاد می‌کند.	هزینه اولیه کم	ندارد	ترانسفورماتور	
از ترانسفورماتور گران‌تر است.	کیفیت بالای جوش	دارد	رکتی فایر	

شدت جریان

تنظیم شدت جریان در ترانسفورماتورهای جوش کاری به دو صورت پیوسته و پله‌ای امکان پذیر است. (جدول ۴-۱۴)

جدول ۴-۱۴ تنظیم شدت جریان در ترانسفورماتور

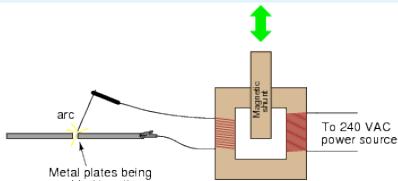توضیح	سیستم تنظیم آمپر	مدار شماتیک	تصویر دستگاه
امکان تنظیم در هر رنجی وجود دارد.	تنظیم پیوسته		
فقط رنج خاصی قابل تنظیم است.	تنظیم پله‌ای		



فکر کنید

۴-۹ تأثیر آمپراژ و ولتاژ را در (جدول ۴-۱۵) زیر را بررسی کنید.

جدول ۴-۱۵ میزان ولتاژ و میزان آمپراژ

میزان آمپراژ	میزان ولتاژ		
صفر	بیشترین میزان	دستگاه روشن، مدار قطع می‌باشد.	
متناسب با تنظیمات آمپر	ولتاژ جوش کاری	جوش کاری در حال انجام شدن است.	
بیشترین اندازه	حداقل	اتصال کوتاه (چسبیدن الکترود به قطعه کار)	


۴-۱۰ اجزای تجهیزات جوش کاری را مطابق شکل ۴-۶ در جدول وارد نمایید.



گفتگو کنید

موارد ذکر شده در شکل را به ترتیب مراحل شروع کار در جدول بنویسید.

جدول ۴-۱۶ تجهیزات جوش کاری

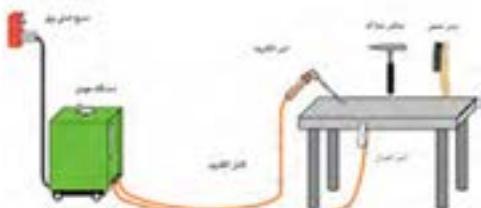_۵_۱
_۶_۲
_۷_۳
_۸_۴

شکل ۴-۶ تجهیزات جوش کاری

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

فعالیت کارگاهی ۴ مندرج در صفحه ۱۷۵ را انجام دهید.



فعالیت کارگاهی

یکی از مسائل مهم، که همه دست اندر کاران شاخه صنعت (اعم از طراحان، کارشناسان، مدیران اجرایی و...) باید به آن توجه کنند، نکات ایمنی است، که از نظر معنوی و مادی حائز اهمیت است. استانداردها و دستورالعمل‌های ایمنی در دوسته تدوین و ابلاغ می‌شوند.



شکل ۴-۷ ایمنی گروهی

۱- ایمنی فردی ۲- ایمنی گروهی (شکل ۴-۷)


به طور کلی حوادث و وقایع ناگوار در صنعت، دو دلیل عمدۀ دارد:

۱- نبود آگاهی، آشنایی و دانش شخصی نسبت به نکات ایمنی

۲- سهل انگاری و بی توجهی به رعایت نکات ایمنی

مهم‌ترین توصیه در تمام موارد این است، که با خطرات موجود، در کارگاه‌های جوش کاری آشنا شوید (جدول ۴-۱۷).

نکته با ابزاری که روش کار آن را نمی‌دانید و آموزش نگرفته اید کار نکنید.

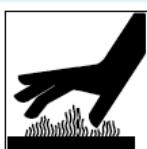


قطعات جوش کاری شده موجب سوختن اندام می‌شود.



شوك الکتریکی می‌تواند کشنده باشد.




اشعه‌های قوس الکتریکی به چشم‌ها و پوست بدن آسیب می‌رساند.

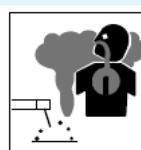

مراقب دودهای موجود در کارگاه‌های جوش کاری باشید.

جدول ۴-۱۷ خطرات در کارگاه جوش کاری

۴-۱۱ تجهیزات ایمنی به کار رفته در (شکل ۴-۸) را در جدول درج کنید.

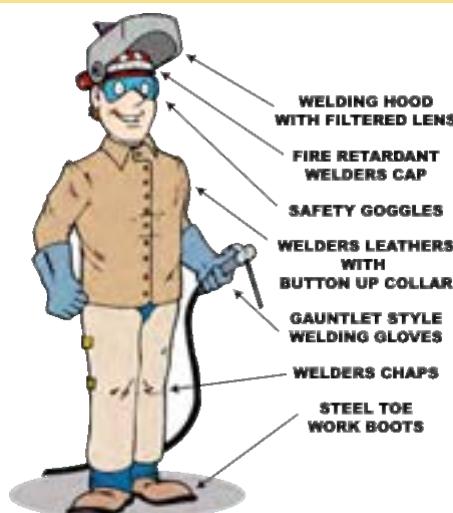

شکل ۴-۸ تجهیزات ایمنی

جدول ۴-۱۸ تجهیزات ایمنی

.....	۲	۱
.....	۴	۳
.....	۶	۵
.....	۸	۷



تحقيق



فعالیت کارگاهی

کار کارگاهی ۱ شناسایی تجهیزات ایمنی در کارگاه جوش کاری
وارد کارگاه جوش کاری شوید، و موارد موجود را در جدول زیر ثبت نمایید.

دقت کنید که آیا کارگاه مجهز به کپسول اطفای حریق است. (شکل ۴-۹)

دقت کنید که آیا تهويه مناسب در کارگاه تعبيه شده است.

همان گونه که می‌دانیم حادثه خبر نمی‌کند، لذا دقت کنید که اگر حادثه‌ای در کارگاه اتفاق بیفتد، مسیری جهت خروج اضطراری، تعبيه شده است. در طول مدت حضور در کارگاه این مسیر را همواره بررسی نمایید، که مانع در آن ایجاد نشود.



شکل ۴-۹ کپسول اطفای حریق

معمولًاً هر کارگاه دارای انبار، جهت نگه داری لوازم ایمنی فردی، تجهیزات جوش کاری، مواد مصرفی و غیره می‌باشد.

به انبار کارگاه بروید. برای انجام جوش کاری، لوازم ایمنی، باید در انبار کارگاه موجود باشد. در صورت استفاده صحیح از آنها سلامت شما تضمین می‌گردد.



تحقیق

۴-۱۲ لوازم موجود ایمنی فردی در انبار را بررسی نموده و جدول را تکمیل کنید.

جدول ۴-۱۹ چک لیست تجهیزات

.....	تهویه هوا	پیش‌بند چرمی
.....	مسیر عبور اضطراری	دستکش چرمی
.....	نور مناسب	کلاه ایمنی
.....	عینک محافظ
.....	کفش ایمنی
.....	ماسک جوش کاری
.....	کپسول اطفای حریق




تحقیق

۴-۱۳ دستکش و پیش‌بند برای جوش کاری از چه جنسی است؟ علت آن را بررسی کنید.

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

است، و براساس استاندارد EN ۴۹۹ به چهارگروه زیر تقسیم می شوند (جدول ۴-۲۰).

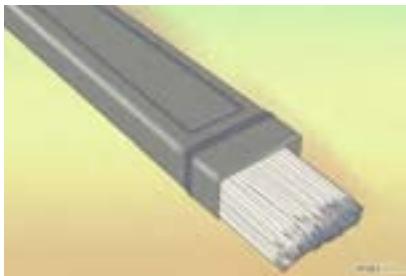

شکل ۴-۱۰ الکترود پوشش دار

الکترود

الکترودهای پوشش دار، از دو قسمت معزی فلزی و روپوش الکترود تشکیل شده است. الکترودها را با توجه به ضخامت و شرایط قطعه کار، در قطرهای مختلفی می سازند. قطر معزی الکترود با اندازه های ۲، ۲/۵، ۳/۲۵، ۴، ۵/۵، ۵، ۶/۲۵ میلی متر با طول های ۲۵، ۳۵ و ۴۵ سانتی متر به صورت استاندارد تولید و عرضه می گردند (شکل ۴-۱۰).

جنس الکترود

جنس فلز الکترود را می توان، مطابق با جنس قطعه کار، انتخاب کرد. اما میزان خلوص الکترود باید بالاتر از قطعه کار باشد. روکش روی الکترود معمولاً متفاوت

جدول ۴-۲۰ انواع الکترود پوشش دار

C: الکترودهای با پوشش سلولزی	A: الکترودهای با پوشش اسیدی
B: الکترودهای با پوشش بازی یا قلیایی	R: الکترودهای با پوشش رتیلی

شناسایی الکترود

موقعیت جوش کاری را مشخص می کند. و رقم آخر که ممکن است، یکی از عددهای ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ و ۰ باشد. نوع روپوش و نوع جریان و قطب قابل استفاده و درصد پودر فلزی داخل روپوش را تعیین می کند.

در مورد حالت یا موقعیت اگر عدد ۱ باشد، یعنی تمام حالات به جز سرازیر و اگر ۲ باشد تخت، سپری و افقی و اگر ۴ باشد، تمام حالات با سرازیر را شامل می شود. (شکل ۴-۱۱)



شکل ۴-۱۱ شناسایی الکترود

روش معمول شناسایی الکترود، به وسیله حروف و شماره هایی است، که روی هر الکترود حک شده است. معمولاً هر کارخانه سازنده الکترود، از کدهای خود استفاده می کند، ولی یکی از پر کاربرد ترین استاندارد AWS می باشد، که اکثر تولید کنندگان در جهان از این استاندارد نیز استفاده می کنند. طبق این استاندارد هر الکترود روپوش دار با یک حرف E و چهار یا پنج رقم در سمت راست آن معرفی می شود. به عنوان مثال الکترود E ۶۰۱۳ یا E ۱۱۰۱۸ که حرف E مشخصه الکترود روپوش دار، دو یا سه عدد بعدی ۶۰ یا ۱۱۰ در ۱۰۰۰ ضرب شده و استحکام کششی فلز جوش را بر حسب PSI (پوند بر اینچ مربع) مشخص می کند و رقم بعدی که یکی از عددهای ۴ و ۲ و ۱ می باشد، وضعیت (Position) یا

۴-۱۴ ترجمه کنید.

An electrode is an electrical conductor used to make contact with a nonmetallic part of a circuit (e.g. a semiconductor, an electrolyte, a vacuum or air)



یادداشت



فعالیت کارگاهی



شکل ۴-۱۲ اتصال کابل

۴-۲ کارگاهی ۲

شناسایی ابزار جوشکاری

وارد کارگاه جوشکاری شوید و موارد اشاره شده و تجهیزات موجود را با جدول ۴-۱۱ مندرج در صفحه ۱۶۴ مقایسه کنید.

شناسایی دستگاه جوش

به دستگاه‌های جوش با دقیق نگاه کنید.(شکل ۴-۱۲)

آیا در قسمت اتصال کابل به دستگاه، فیش‌های مختلف وجود دارد؟ تنظیم آمپر در این دستگاه‌ها به صورت پله‌ای است. مقدار بیشترین آمپر رادر جدول بنویسید. در حالت تنظیم آمپر به صورت پیوسته، معمولاً لومی وجود دارد، که مقدار آمپر از حداقل، تا حد اکثر، کنار آن نوشته شده است به اتصال کابل انبر جوش به دستگاه دقیق نگاشته باشد. آیا در محل اتصال، علامت مثبت یا منفی وجود دارد؟

کابل جوشکاری

جوشکاری نباید زدگی و پارگی داشته باشد.

ولوم‌های تنظیم پارامترهای جوشکاری
برای ایجاد یک جوش مناسب علاوه بر مهارت تکنیکی جوشکار، نیاز به تنظیم دقیق پارامترهای جوشکاری، مانند مقدار آمپراژ و غیره می‌باشد.

باتوجه به دستگاه جوش مورد استفاده در کارگاه جدول زیر را تکمیل نمایید. مقدار بیشترین آمپر را در جدول ۴-۲۱ بنویسید.

کابل‌های جوشکاری باید جریان الکتریکی را از دستگاه به قطعه کار و انبر جوشکاری انتقال دهد. سطح مقطع کابل، باید در حدی باشد، تا بتواند به راحتی شدت جریان‌های جوشکاری را از خود عبور دهد. انتخاب سطح مقطع کابل بستگی به میزان شدت جریان و طول کابل دارد. کابل‌ها باید انعطاف لازم را داشته تا مانع حرکت انبر جوشکاری نشود، به همین منظور کابل‌ها را از سیم‌های رشته‌ای افشار تهیه می‌کنند. کابل‌ها

جدول ۴-۲۱ ولوم تنظیم


وجود علامت مثبت و منفی روی دستگاه	تنظیم پیوسته	تنظیم پله‌ای	ماکزیمم آمپر دستگاه
.....

۴-۱۵ باتوجه به شماره‌های تصویر جدول ۴-۲۲ را کامل کنید.



تحقیق

جدول ۴-۲۲ اجزای ناحیه جوشکاری

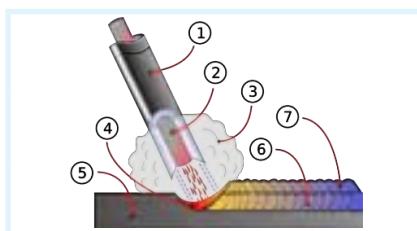

.....	7	4	1
.....	8	5	2
.....	9	6	3

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار




کار کارگاهی ۳
ایجاد قوس الکتریکی و خال جوش
مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمایید.






جدول ۴-۲۳ مراحل خال جوش زدن

	در ابتدا تجهیزات مناسب ایمنی را مهیا نمایید.	نکات ایمنی
	سطح قطعه کار باید عاری از زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد. با فرچه سیمی و با ابزار مناسب سطح کار را تمیز نمایید.	تمیز کاری محل جوش کاری
	متناسب با ضخامت، جنس قطعه، نوع و قطر الکترود را انتخاب کنید.	انتخاب الکترود
	کنترل نمایید که تمام تجهیزات مناسب فراهم شده باشد.	بررسی تجهیزات

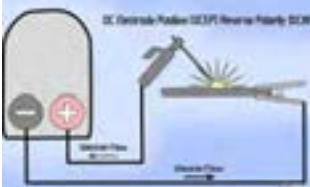	<p>فیش کابل را باتوجه به قطبیت مناسب به دستگاه متصل نمایید.</p>	<p>متصل نمودن فیش کابل‌ها به دستگاه</p>
	<p>انبر اتصال را به قطعه ویا میز فلزی متصل کنید.</p>	<p>اتصال انبر اتصال</p>
	<p>یک کلید جهت روشن و خاموش کردن، روی دستگاه تعییه شده است. دستگاه را روشن کنید.</p>	<p>روشن کردن دستگاه</p>
	<p>آمپر دستگاه را باتوجه به قطر الکترود انتخابی از جدول روی جعبه الکترود تنظیم نمایید.</p>	<p>تنظیم آمپر</p>
	<p>قسمت بدون پوشش سر الکترود را در انبر جوش کاری قرار دهید. الکترود را بسته به شرایط کار می‌توانید با زوایای مختلفی در انبر قرار دهید.</p>	<p>قراردادن الکترود در انبر جوش کاری</p>
	<p>باتوجه به استفاده کردن از وسایل ایمنی، نوک الکترود رادر فاصله دو سانتیمتری محل شروع جوش کاری قرارداده و ماسک را مقابل صورت قرار دهید.</p>	<p>شروع جوش کاری</p>

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روبوش دار
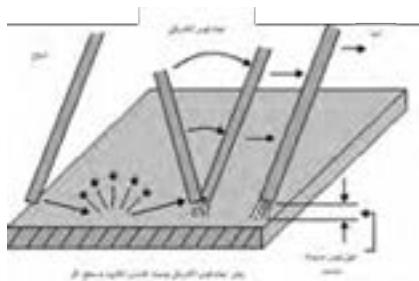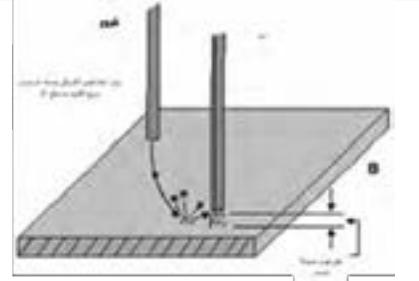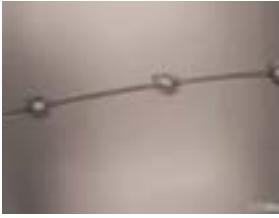
<p>با توجه به استفاده کردن از وسایل اینمنی، نوک الکترود رادر فاصله دو سانتیمتری محل شروع جوش کاری قرارداده و ماسک را مقابل صورت قرار دهید.</p>	<p>شروع جوش کاری</p>
	<p>نوک الکترود را مطابق شکل روبرو به قطعه کار بکشید. و سپس در حدود سه میلی‌متری سطح کار قرار دهید، به این صورت قوس الکتریکی ایجاد می‌شود. اگر قوس الکتریکی ایجاد نشد، مراحل کار را تکرار نمایید و یا از مربی خودکمک بگیرید. در صورت چسبیدن سر الکترود به قطعه به دلیل آسیب نرسیدن به دستگاه سریع، انبر را از الکترود جدا کنید.</p> <p>ایجاد قوس الکتریکی</p>
	<p>با بالا رفتن مهارت، می‌توانید به جای کشیدن الکترود به سطح قطعه کار با یک ضربه قوس الکتریکی ایجاد نمایید.</p> <p>ایجاد قوس الکتریکی با مهارت بالاتر</p>
	<p>پس از تشکیل قوس الکتریکی، الکترود را به صورت مدور دریک شعاع کم، حرکت داده و قوس الکتریکی را قطع نمایید.</p> <p>ایجاد خال جوش</p>
	<p>پس از سرد شدن قطعه، عینک و یا نقاب سفید را روی صورت خود قرار داده و با استفاده از چکش شلاکه زن، سرباره جوش را بشکنید.</p> <p>شکستن سرباره ایجاد شده بر روی جوش</p>
	<p>با برس سیمی سرباره‌های شکسته شده را از محل جوش پاک کنید.</p> <p>تمیز کاری</p>
	<p>به کمک مربی خود جوش ایجاد شده را مورد بررسی قرار دهید.</p> <p>بررسی خال جوش</p>






فعالیت کارگاهی

۴-۴ فعالیت کارگاهی ۴




گرده سازی و ایجاد خط جوش

برای ایجاد خط جوش، مراحل تمرین قبل را تا ایجاد خال جوش انجام دهید.

جدول ۴-۲۴ مراحل گرده سازی و ایجاد خط جوش

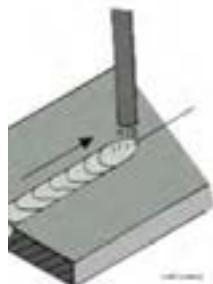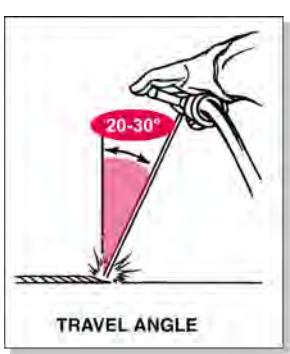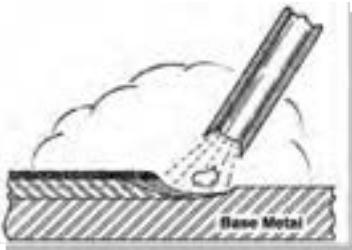	<p>پس از ایجاد قوس الکتریکی، الکترود خود را در مسیر جوش کاری حرکت دهید. به دلیل کم شدن طول الکترود در اثر ذوب آن، فاصله انبر تا قطعه کار به طور پیوسته کم می شود.</p>	<p>ایجاد خط جوش</p>
 <p>WORK ANGLE</p>	<p>مطابق شکل زاویه الکترود را کنترل نمایید.</p>	<p>زاویه الکترود</p>
 <p>TRAVEL ANGLE</p>	<p>مطابق شکل زاویه الکترود را کنترل نمایید.</p>	<p>زاویه الکترود در مسیر جوش کاری</p>
 <p>Base Metal</p>	<p>طول قوس ۳ میلیمتر را در کل مسیر کنترل نمایید. به دلیل عدم کنترل تمامی پارامترها در افراد مبتدی، در ابتدا تمکز خود را بیشتر در کنترل طول قوس قرار دهید.</p>	<p>طول قوس</p>


جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

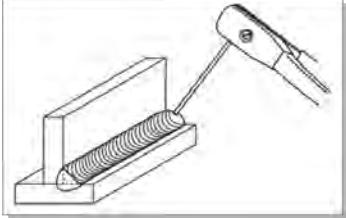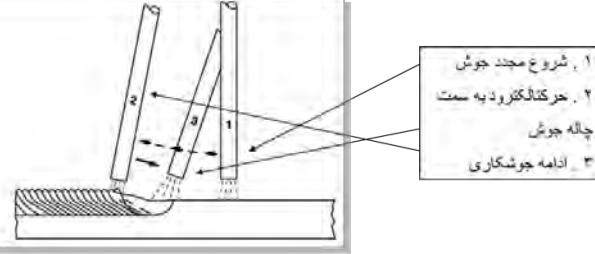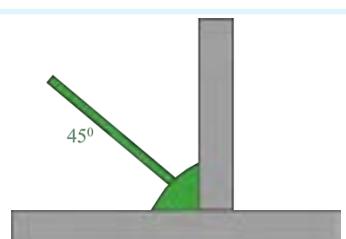	<p>یکی از مشکلات جوش کاری چاله انتهایی جوش است. جهت جلوگیری از ایجاد چاله جوش، در انتهای خط جوش طول قوس را کم کرده و با برگشت به عقب قوس الکتریکی را قطع نمایید.</p>	انتهای خط جوش
	<p>پس از تمیز نمودن سرباره و کمی جلوتر از چاله انتهایی، جوش قوس الکتریکی را ایجاد نموده و مطابق شکل عمل نمایید.</p>	شروع مجدد خط جوش
	<p>پس از سرد شدن قطعه، عینک و یا نقاب سفید را روی صورت خود قرار داده و با استفاده از چکش شلاکه زن سرباره جوش را بشکنید.</p>	شکستن سرباره ایجاد شده ببروی جوش
	<p>با برس سیمی سرباره های شکسته شده را از محل جوش پاک کنید.</p>	تمیز کاری
	<p>به کمک مربی خود، جوش ایجاد شده را بازرسی موردنیازسی قرار دهید.</p>	بازرسی جوش
	<p>باتوجه به آموزش های داده شده و زاویه مناسب الکترود مشخص شده در شکل رو برو، جوش کاری را در وضعیت های PA و PB انجام دهید.</p>	جوش کاری در وضعیت PA و PB

۴-۱۶ خط جوش خود را با جوش‌های شکل (۴-۱۳) مقایسه کنید و شماره خط جوشی که به جوش شما نزدیک است را یاد داشت نمایید.



یادداشت

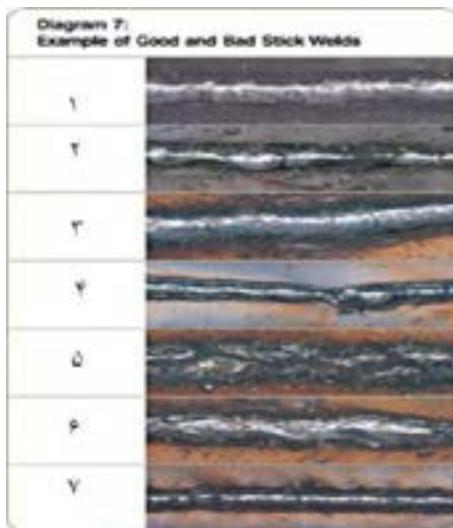

شکل ۴-۱۳ کیفیت خط جوش

۴-۱۷ با کمک مربی جدول (۴-۲۵) را تکمیل کنید.



برداشت

جدول ۴-۲۵ متغیرها

خطوط گرد جوش با فاصله	خطوط دوی گرد جوش	از قاعع گرد جوش زیاد	از قاعع گرد جوش کم	گرد جوش پهن	گرد جوش باریک	پیوند
						طول قوس کم
						طول قوس زیاد
						سرعت کم
						سرعت زیاد
						آمپر کم
						آمپر زیاد

توسعه پایدار: به معنای طراحی سیکل تولید و مصرف به‌ نحوی که دورریزها و ضایعات باز یافت و تبدیل به مواد اولیه و برگشت آن به مسیر تولید می‌باشد.



نکات

زیست محیطی



در برش قطعات در اره کاری، بخشی از دورریزها و ضایعات به وجود آمده جهت تمرین‌های مقدماتی جوش کاری قابل استفاده است و پس از آموزش لازم، قطعات جمع‌آوری و جهت بازیافت و ذوب مجدداً در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

۴-۵ فعالیت کارگاهی ۵ (شکل ۴-۱۴)



فعالیت کارگاهی

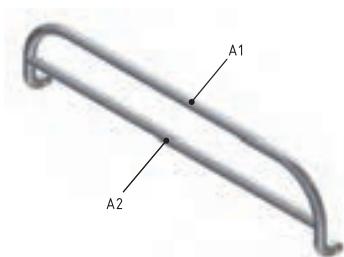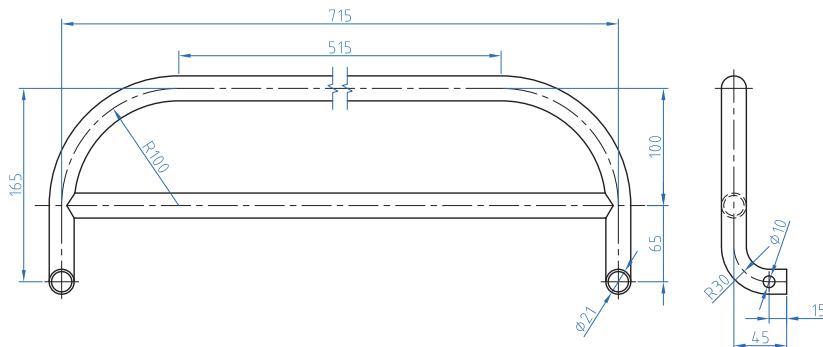

شکل ۴-۱۴ نقشه جوش کاری محافظ کنار تخت

هدف: جوش کاری قطعات محافظ کنار تخت

مشخصات قطعه کار:

نام قطعه: قطعات محافظ کنار تخت A1، A2

تعداد: ۲ سری

جنس: فولاد St ۳۷

قطعات نیم ساخته

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش و متعلقات آن ۲- تجهیزات ایمنی ۳- قالب مونتاژ کاری
نخست قطعات را در قالب هایی که قبلًا ساخته شده است قرار می دهیم.
جوش کاری را انجام دهید. سعی کنید گرده جوش ایجاد شده باریک باشد.



نکات


زیست محیطی

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز محیط کار را تمیز کنید.

۶-۴ فعالیت کارگاهی ۶ (شکل ۴-۱۵)



فعالیت کارگاهی

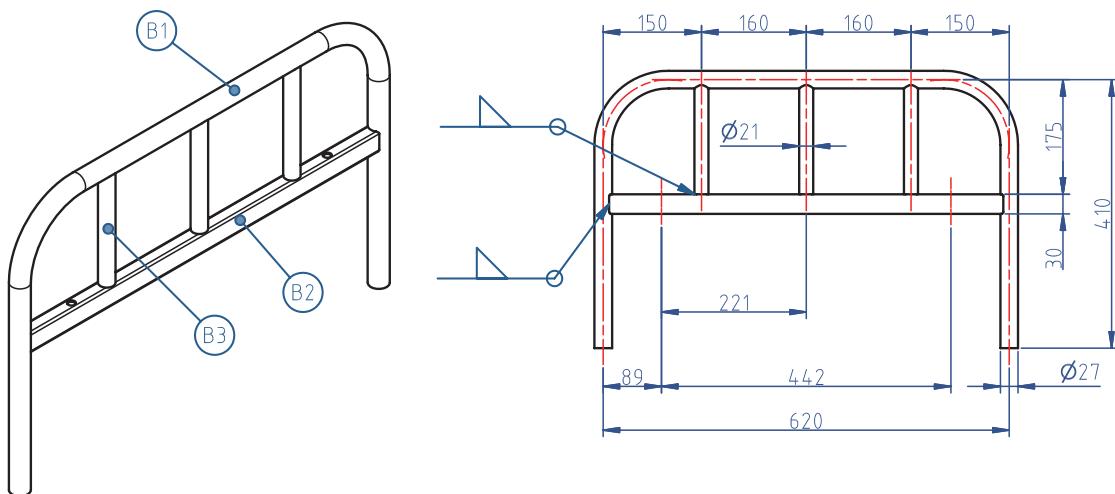

شکل ۴-۱۵ نقشه جوش کاری پایه تخت

هدف: جوش کاری قطعات پایه

مشخصات قطعه کار:

نام قطعه: قطعات پایه B1, B2, B3

تعداد: ۲ سری

جنس: فولاد st ۳۷

قطعات نیم ساخته

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

- ۱- دستگاه جوش و متعلقات آن
 - ۲- تجهیزات ایمنی
 - ۳- قالب مونتاژ کاری
- نخست قطعات را در قالب هایی که قبل ساخته شده است قرار می دهیم. جوش کاری را انجام دهید. سعی کنید گرده جوش ایجاد شده باریک باشد.

نکات ایمنی را براساس توضیحات متن درس رعایت کنید.



ایمنی

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز محیط کار را تمیز کنید.




نکات
زیست محیطی

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

۴-۷ فعالیت کارگاهی ۷ (شکل ۴-۱۶)



فعالیت کارگاهی

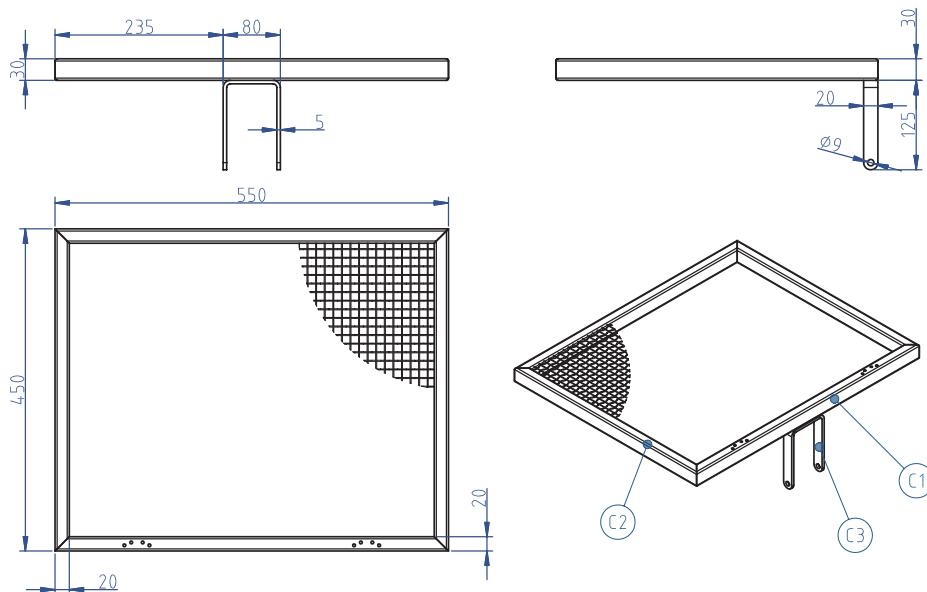

شکل ۴-۱۶ نقشه جوش کاری شکن

هدف: جوش کاری قطعات مجموعه شکن

مشخصات قطعه کار:

نام قطعه: C1,C2,C3 قطعات شکن

جنس: فولاد st ۳۷

قطعات نیم ساخته

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

۱- دستگاه جوش و متعلقات آن ۲- تجهیزات ایمنی

۳- قالب مونتاژ کاری

نخست قطعات را در قالب هایی که قبلاً ساخته شده است قرار می دهیم.

با رعایت نکات ایمنی و فنی خال جوش های مناسب را ایجاد می کنیم.

جوش کاری را انجام دهید. سعی کنید، گرده جوش ایجاد شده باریک باشد.

 نکات ایمنی را براساس توضیحات متن درس رعایت کنید.

ایمنی



نکات


زیست محیطی

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز محیط کار را تمیز کنید.


۴-۸ فعالیت کارگاهی ۸ (شکل ۴-۱۷)



فعالیت کارگاهی

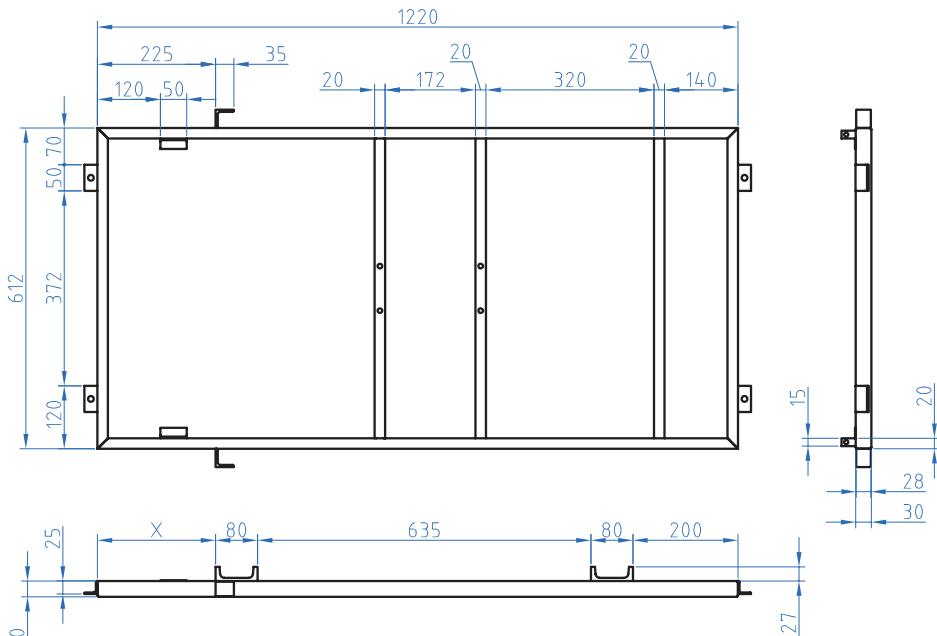

شکل ۴-۱۷ نقشه جوش کاری چهارچوب اصلی

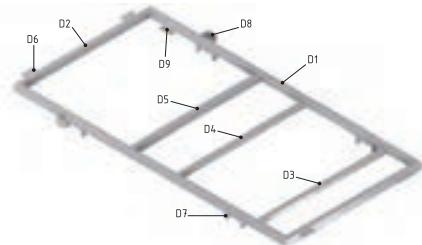

هدف: جوش کاری قطعات چهارچوب اصلی

مشخصات قطعه کار:

نام قطعه: قطعات چهارچوب D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9

جنس: فولاد ۳۷

قطعات نیم ساخته

وسایل و ابزارهای مورد نیاز:

- ۱- دستگاه جوش و متعلقات آن
 - ۲- تجهیزات ایمنی
 - ۳- قالب مونتاژ کاری
- نخست قطعات را در قالب‌هایی که قبلاً ساخته شده است قرار می‌دهیم با رعایت نکات ایمنی و فنی خال جوش‌های مناسب را ایجاد می‌کنیم. جوش کاری را انجام دهید. سعی کنید، گردد جوش ایجاد شده باریک باشد.

نکات ایمنی را براساس توضیحات متن درس رعایت کنید.



ایمنی




نکات
زیست محیطی

پس از پایان فعالیت کارگاهی در هر روز محیط کار را تمیز کنید.

جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

ارزشیابی شایستگی جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار

شرح کار:
جوش کاری قطعات شکن:

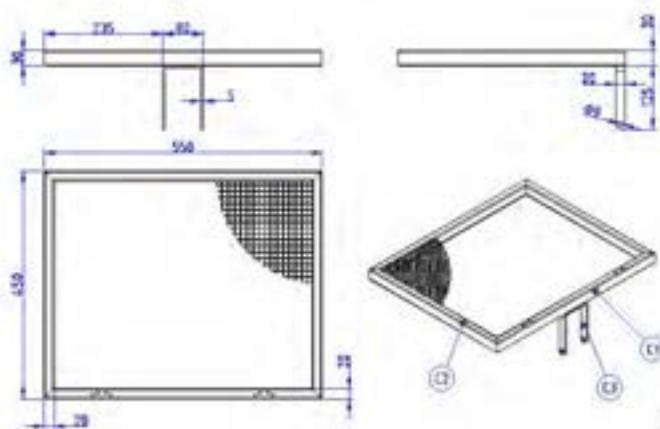

استاندارد عملکرد:

اتصال قطعات به روش جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار مطابق نقشه

شاخص‌ها:

- 1- یکنواختی گرده جوش - نداشتن حفره - نفوذ جوش ۲- نداشتن درز نور در کنترل به وسیله شابلن جوش (گیج کمبریج)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت به شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $3^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۱۲۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات: قطعه کار- میز کار- گیره کارگاهی - آچار تنظیم گیره - خط کش فلزی (۱-۳۰۰) میلی‌متر - دستگاه جوش برق ۳۰۰ آمپر و متعلقات آن - ماسک - الکترود- دستکش - قطعه کار آزمایشی در صورت نیاز پیش بند چرمی شابلن کنترل جوش (گیج کمبریج) - گونیای فلزی به طول ۱۵۰ سانتی متر - صفحه صافی کارگاهی 400×400 - سنبه نشان - سوزن خط کش پایه دار - چکش ۲۰۰ گرمی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنر جو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده‌سازی قطعات کار	۱	
۳	آماده‌سازی وسایل	۱	
۴	انجام عملیات جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:			
۱- شناسایی داده‌های مورد نیاز برای کار و پیش‌بینی نتایج و پیامدهای آن N31L1			
۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ			
۳- تمیزکردن وسایل و محیط کار			
۴- پایین‌نودی به الزامات نقشه - دقت و نظم			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنر جو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			