


پودمان ۲

مته مرغک‌زنی و سوراخ‌کاری

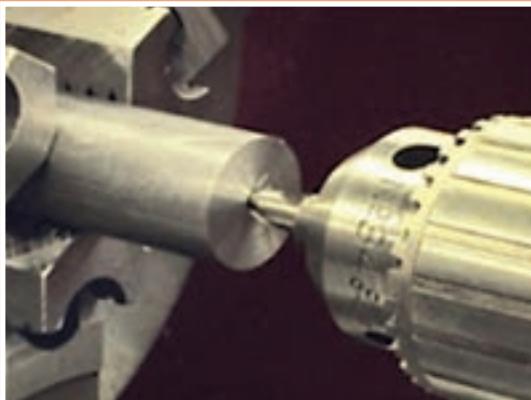

سوراخ‌کاری با استفاده از دستگاه تراش یکی از مهارت‌هایی است که برای یک تراشکار ضروری بوده و بدون آن بسیاری از قطعات ناقص خواهند ماند.

واحد یادگیری ۱

شاپستگی مته مرغکزنی

مقدمه

مته مرغکزنی از مراحلی است که برای انجام کارهای دیگری مانند سوراخ کاری و تراشکاری قطعات بلند لازم است. در صورتی که این مرحله به خوبی انجام نشود سایر مراحل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

استاندارد عملکرد

مته مرغکزنی روی دستگاه تراش مطابق تولرانس خواسته شده نقشه

پیش نیاز

پیشانی تراشی

رو تراشی

کار با ابزار اندازه گیری

نقشه خوانی


متنه مرغک زنی و سوراخ کاری




شکل ۱

با نگاه دقیق به قطعات صنعتی درمی‌یابیم که در اکثر قطعات صنعتی سوراخ وجود دارد. به همین دلیل در ساخت قطعات به روش برآمدگردانی، یکی از پرکاربردترین عملیات، سوراخ کاری است. سوراخ کاری با روش‌های مختلف روی قطعات انجام می‌شود. یکی از روش‌های متداول به وسیله متنه است. در تصاویر زیر نمونه‌ای از قطعات صنعتی دارای سوراخ را مشاهده می‌کنید.

در تصاویر زیر نمونه‌ای از قطعات سوراخ دار را که در سال گذشته برای ساخت کامیون - پروژه درس تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی - تهیه کردید مشاهده می‌کنید.

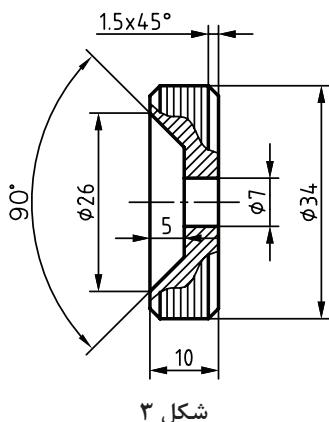

شکل ۳

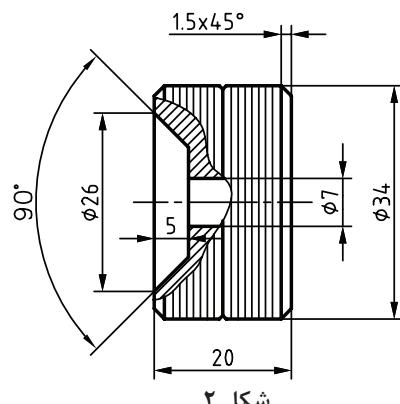

شکل ۲

آیا می‌توانید بگویید این نقشه‌ها مربوط به کدام قسمت‌های کامیون است؟ سوراخ داخل آنها را به چه روشی ایجاد کردید؟

پرسش



شکل ۵

در مهارت‌های قبلی سوراخ کاری با دستگاه دریل دستی و ماشین متنه ستونی آموزش داده شده است که در اشکال روبرو تصاویر آنها را مشاهده می‌کنید.

در این فصل سوراخ کاری روی ماشین تراش توضیح داده خواهد شد. لازمهٔ سوراخ کاری روی ماشین تراش متنه مرغک زنی است. بنابراین قبل از این که به سوراخ کاری روی دستگاه تراش بپردازیم، ابتدا روش کار با متنه مرغک زنی را یاد می‌گیریم.



شکل ۶

سوراخ کاری روی دستگاه تراش

فرض کنید در مرکز پیشانی قطعه شکل ۶، باید سوراخی ایجاد شود. مشخص کردن دقیق محل سوراخ قبل از سوراخ کاری به سختی ممکن است. چرا؟

یکی از عملیات‌های متداولی که روی ماشین تراش انجام می‌شود، سوراخ کاری است. در این عملیات قطعه کار به سه‌نظام دستگاه بسته شده است و مته با کمک سه‌نظام مته و کلاهک‌های واسطه روی دستگاه مرغک سوار می‌شود.



شکل ۷

پرسش



آیا آنچه در شکل فوق تحت عنوان عملیات سوراخ کاری روی دستگاه تراش آمده است، صحیح است؟ به نظر شما چه اشکالی در تصویر فوق وجود دارد؟

پرسش



چه تفاوتی بین سوراخ کاری روی دستگاه دریل رومیزی یا ستونی و دستگاه تراش وجود دارد؟

مزیت اساسی سوراخ کاری روی دستگاه تراش ایجاد سوراخ دقیقاً در مرکز پیشانی قطعه کار و در راستای محور دوران آن است.

برای سوراخ کاری روی دستگاه تراش ابتدا باید پیشانی قطعه به صورت کامل تراش داده شود تا هیچ‌گونه برآمدگی یا فرورفتگی در روی آن وجود نداشته باشد. این مهارت را سال گذشته فرا گرفته‌اید.

بعد از پیشانی تراشی با کمک متنه مرغک روی پیشانی و در وسط آن سوراخی ایجاد می‌شود که برای سوراخ کاری با استفاده از متنه ضروری است و عملأً بدون متنه مرغک زنی سوراخ کاری روی پیشانی قطعه ناممکن و یا خیلی سخت است و در صورت انجام این کار در اکثر موارد باعث شکستن متنه می‌شود.

پرسش



به نظر شما اگر سوراخ در مرکز پیشانی قطعه کار نباشد، آیا می‌توان آن را به کمک دستگاه تراش سوراخ کاری کرد؟


پرسش



بعضی مواقع در پیشانی قطعه کار در هنگام پیشانی تراشی زائد کوچک استوانه‌ای یا عدسی‌شکل ایجاد می‌شود.
دلیل آن چیست؟

متنه مرغک و کاربرده آن

سوراخ ایجاد شده توسط متنه مرغک به ماشین کار کمک می‌کند تا نوک متنه دقیقاً در محل مورد نظر در قطعه در حال چرخش قرار گیرد و متنه منحرف نشود. در تصاویر زیر متنه مرغک و فرایند متنه مرغک زنی بر روی دستگاه تراش را مشاهده می‌کنید.

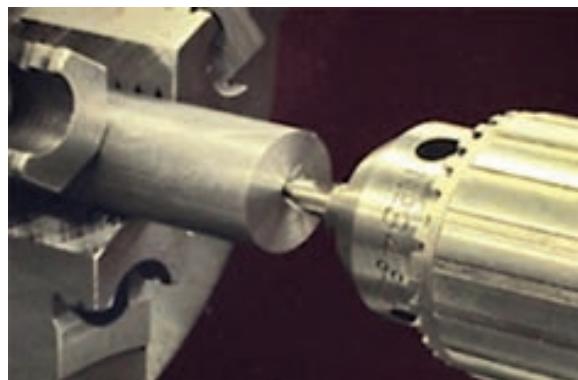

شکل ۹



شکل ۸

از متنه مرغک در تراش کاری برای دو منظور استفاده می‌شود:

- ۱ مشخص کردن دقیق مرکز سوراخ برای جلوگیری از سر خوردن و نفوذ آسان و مطمئن متنه
- ۲ ایجاد تکیه‌گاه مناسب برای مرغک در عملیات تراش کاری قطعات بلند و مخروط تراشی به کمک انحراف مرغک


پرسش



استفاده نکردن از متنه مرغک قبل از سوراخ کاری در دستگاه تراش چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد؟

ساختمان متهمرغک

متهمرغک که قبلاً به نام متنه ترکیبی شناخته می‌شد، در حقیقت ترکیبی از دو متنه با قطر متفاوت یا متنه و متنه خزینه است. جنس متهمرغک معمولاً از فولادهای تندربر (HSS) است. البته متهمرغک‌های کارباید کجالدار نیز وجود دارند.

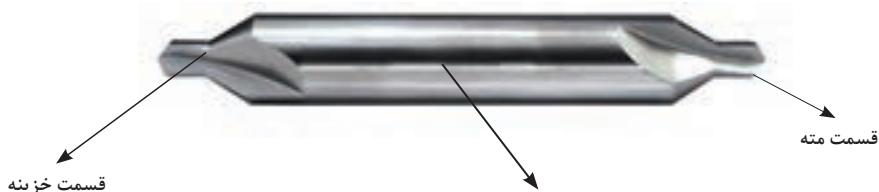

شکل ۱۰

انواع متهمرغک


متهمرغک‌ها از لحاظ شکل بدنه به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که با توجه به عملیات مورد نیاز، انتخاب می‌شوند. از انواع متهمرغک می‌توان به سه نوع زیر اشاره کرد:

۱ نوع A متهمرغک بدون خزینه محافظ با زاویه مخروط ۶۰ درجه



شکل ۱۱

۲ نوع B متهمرغک با خزینه محافظ با زاویه مخروط ۶۰ درجه و زاویه خزینه ۱۲۰ درجه

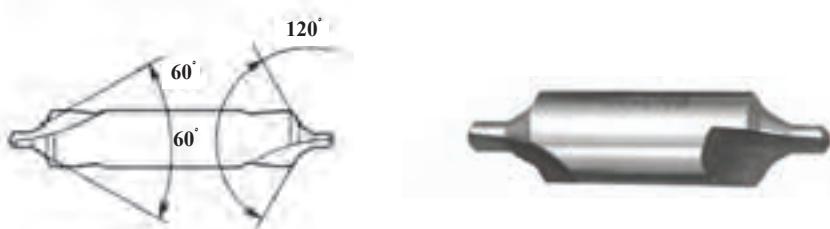

شکل ۱۲

۳ نوع R متهمرغک قوس‌دار




شکل ۱۳

فعالیت
تمکیلی

متنه مرغک‌های کارگاه را از نظر نوع مشخص کنید.

اندازه متنه مرغک‌ها: متنه مرغک‌ها در اندازه‌های مختلفی وجود دارند که مهمترین اندازه آن، قطر قسمت متنه آن است. (d_1)

d_1 قطر قسمت متنه
 d_2 قطر بدنه

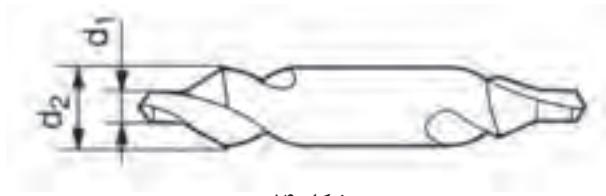

شکل ۱۴

برای انتخاب اندازه مورد نیاز متنه مرغک معمولاً به قطر قطعه کار توجه می‌شود. جدول زیر راهنمای انتخاب متنه مرغک نسبت به قطر قطعه کار برای متنه مرغک نوع A است.

بیشتر از ۱۸۰	۱۲۰-۱۸۰	۹۰-۱۲۰	۶۰-۹۰	۴۰-۶۰	۳۰-۴۰	۲۰-۳۰	۱۵-۲۰	۱۵-۱۲	۹-۱۲	۳-۹	قطر قطعه کار (میلی‌متر)
۱۰	۸	۶/۳۰	۵	۴	۳/۵	۲/۵	۲	۱/۶	۱/۲۵	۱	قطر متنه مرغک (d1) (میلی‌متر)

توجه






در انتخاب متنه مرغک به قطر متنه آن توجه شود، نه قطر بدنه متنه مرغک.

فعالیت
تمکیلی

انواع متنه مرغک‌های موجود در کارگاه را از انبار تحویل بگیرید و اندازه آنها را کنترل کنید. برای این کار از کدام یک از ابزارهای اندازه‌گیری استفاده می‌کنید؟ با توجه به اندازه‌گیری انجام شده این متنه مرغک‌ها برای چه قطعه کارهایی از نظر ابعاد مناسب هستند؟


نمایش متنه مرغک در نقشه

استاندارد ISO 6411 در نقشه‌های فنی برای نمایش محل سوراخ متنه مرغک است که در آن نوع متنه مرغک و قطر d_1 و قطر d_2 نشان داده می‌شود. در این استاندارد با توجه به این که جای متنه مرغک از روی پیشانی قطعه کار حذف شود و یا باقی بماند سه روش جهت نمایش وجود دارد که عبارتند از:

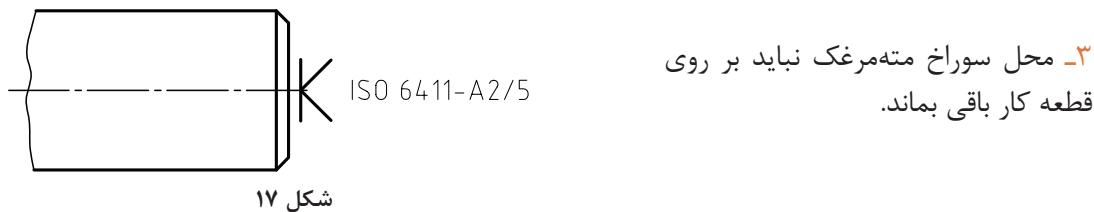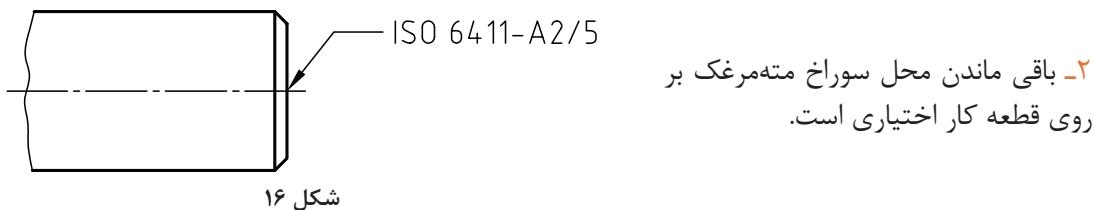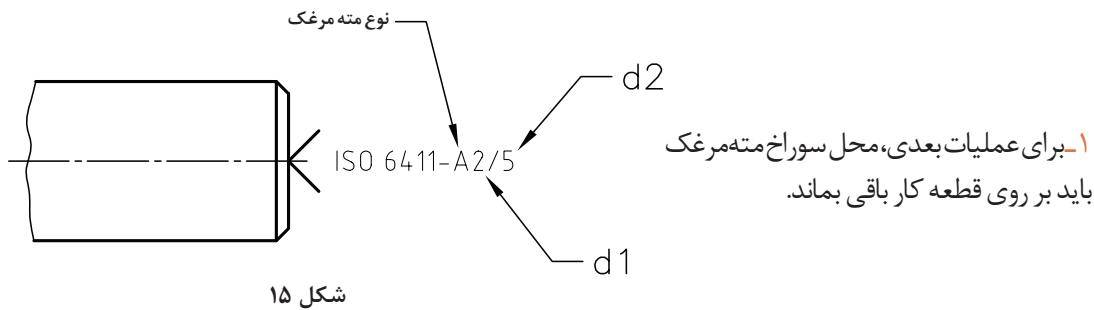

در نقشه زیر با توجه به قطر قطعه کار اندازه متهم رغک مورد استفاده را تعیین کنید. در مورد باقی ماندن یا نماندن جای متهم رغک نیز ابتدا با سایر هنرجویان بحث و تبادل نظر کنید.

فعالیت

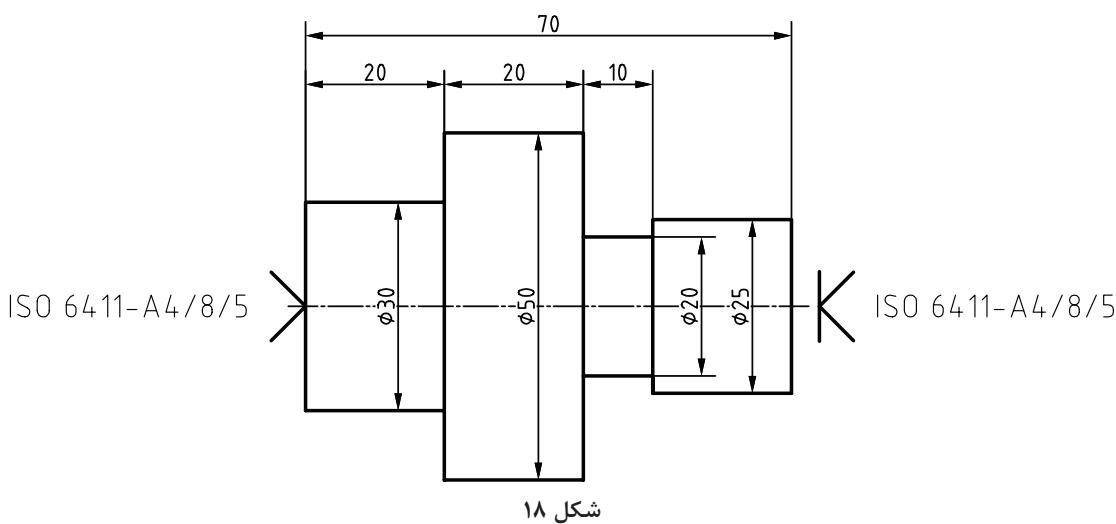



شکل ۱۹



شکل ۲۰

بستن متنه مرغک روی دستگاه تراش


برای بستن متنه مرغک بر روی دستگاه تراش از سه نظام
متنه استفاده می‌شود.

سه نظام متنه دارای دنباله مخروطی است و با کمک آن و کلاهک‌ها به دستگاه مرغک تراش بسته می‌شود. در شکل ۲۰ سه نظام متنه دنباله مخروطی را مشاهده می‌کنید.

همان‌طور که در شکل ۲۰ نیز مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد دنباله متنه کوچکتر از سوراخ مخروطی داخل دستگاه مرغک باشد. در نتیجه نمی‌توان آن را مستقیم به مرغک بست. برای رفع این مشکل از کلاهک‌های واسطه استفاده می‌شود.

کلاهک‌های واسطه

متنهای دنباله مخروطی و سه نظام متنه که دارای دنباله مخروطی هستند، توسط کلاهک به دستگاه مرغک بسته می‌شوند. داخل و بیرون کلاهک مخروطی شکل است. کلاهک‌ها قابلیت قرار گرفتن در داخل همدیگر را دارند.

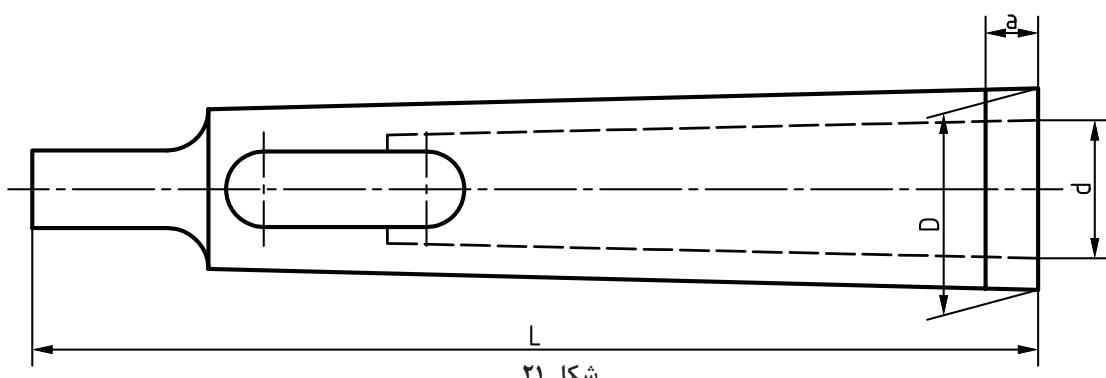

شکل ۲۱

کلاهک‌های واسطه استاندارد هستند و به آنها مخروط مورس گفته می‌شود.



شکل ۲۲

اندازه‌های مخروط‌های مورس مطابق جدول زیر است.

مخروط مورس	D (mm)	d (mm)	L (mm)	a (mm)
۱ به ۲	۱۷/۷۸۰	۱۲/۰۶۵	۹۲	۵
۳ به ۱	۲۳/۸۲۵	۱۲/۰۶۵	۹۹	۵
۳ به ۲	۲۳/۸۲۵	۱۷/۷۸۰	۱۱۲	۵
۴ به ۱	۳۱/۲۶۷	۱۲/۰۶۵	۱۲۴	۶/۵
۴ به ۲	۳۱/۲۶۷	۱۷/۷۸۰	۱۲۴	۶/۵
۴ به ۳	۳۱/۲۶۷	۲۳/۸۲۵	۱۴۰	۶/۵
۵ به ۱	۴۴/۳۹۹	۱۲/۰۶۵	۱۵۶	۶/۵
۵ به ۲	۴۴/۳۹۹	۱۷/۷۸۰	۱۵۶	۶/۵
۵ به ۳	۴۴/۳۹۹	۲۳/۸۲۵	۱۵۶	۶/۵
۵ به ۴	۴۴/۳۹۹	۳۱/۲۶۷	۱۷۱	۶/۵

نکته



گلوبی دستگاه مرغک مورس شماره ۵ است.

فعالیت



کلاهک‌های موجود در کارگاه را با جدول استاندارد مورس مطابقت دهید و شماره مورس آنها را مشخص کنید.

فعالیت
کارگاهی



مته مرغک را با استفاده از سه نظام مته و به کمک کلاهک‌های واسطه به دستگاه مرغک دستگاه تراش بندید.



شکل ۲۳

گوه درآر

بعد از استفاده از مته مرغک برای درآوردن کلاهک‌های واسطه، از وسیله‌ای به نام گوه درآر استفاده می‌کنیم. در شکل ۲۳ نمونه‌ای از آن را مشاهده می‌کنید.

فعالیت
کارگاهی

به کمک گوه در آر کلاهک‌هایی را که در فعالیت قبل بر روی سه‌نظام مته سوار کردید، از هم جدا کنید.



پرسش

برای خارج کردن خود سه‌نظام مته به همراه کلاهک از دستگاه مته مرغک چه کاری انجام می‌دهیم؟ با دوستان خود در این مورد مشورت کنید.



شکل ۲۴

مراحل انجام کار مته مرغک زنی روی ماشین تراش

۱ قطر قطعه کار را به کمک کولیس اندازه بگیرید و با توجه به جدول اندازه مته مرغک، مته مرغک مناسب را انتخاب کنید.



شکل ۲۵

۲ به انبار کارگاه مراجعه کنید و مته مرغک را به همراه سه‌نظام مته، کلاهک‌های واسطه، گوه در آر از انبار تحویل بگیرید. به نوک مته مرغک توجه کنید که سالم باشد. هرگز از مته مرغک با نوک لب پریده یا شکسته استفاده نکنید.



شکل ۲۶

۳ قطعه کار را به سه‌نظام ببندید و در صورت نیاز آن را پیشانی‌تراشی کنید. این کار را سال گذشته فرا گرفته‌اید.

توجه

داخل گلویی دستگاه مرغک را قبل از سوار کردن کلاهک‌های واسطه به کمک نخ پنبه تمیز کنید.





شکل ۲۷



شکل ۲۸

۵ با چرخاندن فلکه دستگاه مرغک، گلویی مرغک را تا اندازه ۳ تا ۵ سانتی‌متر بیرون آورید و سه‌نظام مته را به همراه کلاهک با ضربه آرام در آن جا بزنید.


۶ دور مناسب را با توجه به جنس قطعه کار و قطر مته مرغک محاسبه نمایید و بر روی دستگاه تنظیم کنید.

۷ اهرم راهانداز را به سمت پایین حرکت دهید تا سه‌نظام دستگاه تراش که قطعه در آن بسته شده است، شروع به دوران کند، سپس اهرم قفل دستگاه مرغک را آزاد کنید و آن را با هل دادن به سه‌نظام ماشین تراش نزدیک کنید. بعد از رسیدن دستگاه مرغک به فاصله مناسب و مورد نظر، با کمک اهرم قفل کننده دستگاه مرغک را در جای خود ثبیت کنید. با چرخاندن فلکه یا چرخدستی دستگاه مرغک، مته مرغک را به پیشانی قطعه کار مماس کنید.

۸ چرخ فلکه دستگاه مرغک را تا رسیدن به عمق مورد نظر بچرخانید تا سوراخ مته مرغک ایجاد شود.

نکته


عمق سوراخ مته مرغک معمولاً تا سه‌چهارم طول قسمت مخروطی است. و نباید بیشتر از آن به داخل قطعه کار نفوذ کند، چون بدنه اصلی آن دارای لقی با دیواره سوراخ نیست و امکان سوختن و شکستن آن و ایجاد حادثه وجود دارد.

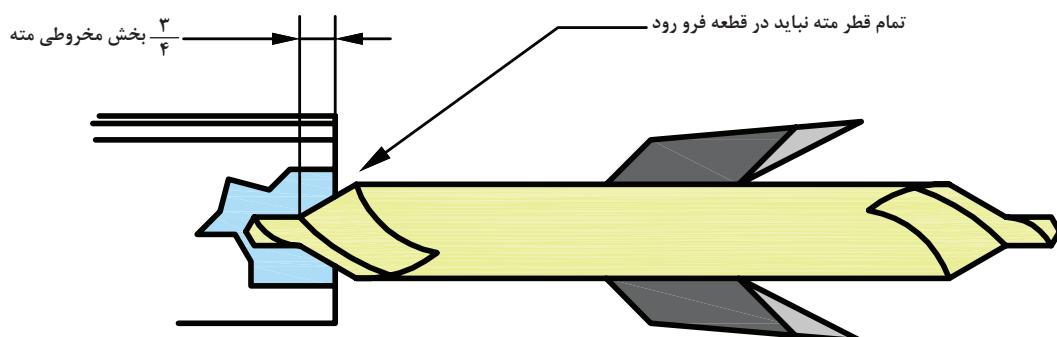

شکل ۲۹


نکات ایمنی

- در حین سوراخ کاری استفاده از مایع خنک کاری را فراموش نکنید.
- استفاده از عینک ایمنی در هر عملیات تراش کاری ضروری است.
- هنگامی که متنه مرغک داخل قطعه کار است باید دستگاه را خاموش کرد.

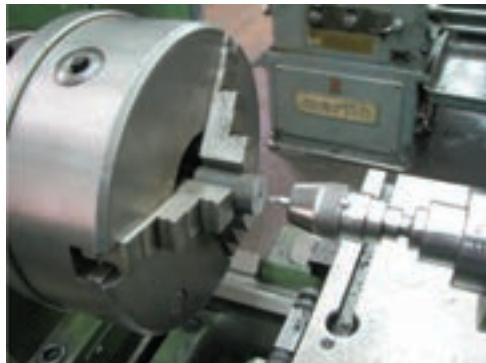

شکل ۳۰

۹ بعد از رسیدن به عمق مورد نظر چرخ فلکه را در خلاف جهت بچرخانید و متنه مرغک را از قطعه کار خارج کنید. سپس اهرم قفل کننده را آزاد کنید و کل مجموعه دستگاه مرغک را از سه نظام ماشین تراش دور کنید. اهرم راهانداز ماشین تراش را بالا آورید و سه نظام تراش را نیز متوقف کنید.

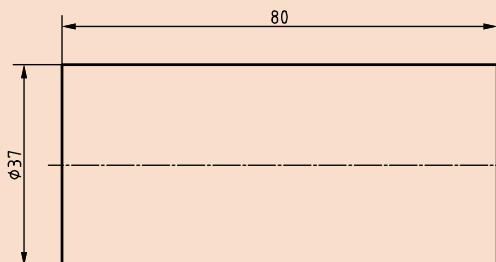

شکل ۳۱

با توجه به نقشه زیر متنه مرغک بزنید.

- تجهیزات لازم:
- دستگاه تراش
 - سه نظام متنه و کلاهک های واسطه
 - متنه مرغک (با توجه به نقشه)
 - لوازم ایمنی (عینک، لباس کار و ...)

فعالیت



مراحل انجام کار:

- با بررسی نقشه، جنس و ابعاد مناسب قطعه خام و متنه مرغک مناسب را انتخاب کنید.
- تعداد دور محور ماشین را محاسبه و تنظیم کنید.
- موارد ایمنی را رعایت کنید.
- قطعه کار را مطابق نقشه روتراشی و پیشانی تراشی کنید.
- قطعه کار را متنه مرغک بزنید.

فعالیت تکمیلی



محلهای مورد نیاز قطعات پروژه را متنه مرغک بزنید.

واحد یادگیری ۲

سوراخ کاری با دستگاه تراش

مقدمه

با توجه به اینکه بسیاری از قطعات تراش کاری بایستی قبل از سوراخ کاری شوند، عملیات متنه کاری بر روی دستگاه تراش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین بایستی بر تکییک‌های آن احاطه داشت.

استاندارد عملکرد

سوراخ کاری روی دستگاه تراش مطابق تولرانس خواسته شده نقشه

پیش نیاز

- پیشانی تراشی و رو تراشی
- متنه مرغکزنی

سوراخ کاری با دستگاه تراش

در بخش قبل با اولین مرحله سوراخ کاری با دستگاه تراش یعنی فرایند مته مرغک زنی آشنا شده‌اید، به نظر شما سوراخ کاری توسط مته در دستگاه تراش به چه دلایلی انجام می‌گیرد؟



شکل ۳۲

نکته

سوراخ ایجادشده توسط مته در دستگاه تراش در صورتی که قطعه کار استوانه‌ای و بدون لنگی باشد، با سطح بیرونی آن هم محور خواهد بود و اندازه سوراخ به وجود آمده نیز تقریباً با قطر مته‌ای که آن را ایجاد کرده است، برابر می‌شود.




آشنایی با مته

بیشتر عملیات سوراخ کاری توسط ابزارهایی که دارای دو لبه سخت و تیز هستند، انجام می‌گیرد که این ابزار مته نامیده می‌شود.


فعالیت



شکل‌های زیر دو نوع مته دنباله استوانه‌ای و دنباله مخروطی و قسمت‌های نوک مته را نشان می‌دهد، قسمت‌های مختلف آنها را که مشخص شده نام ببرید:

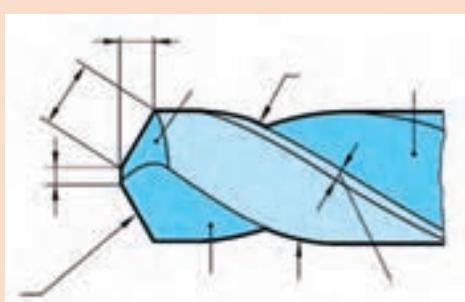


شکل ۳۴

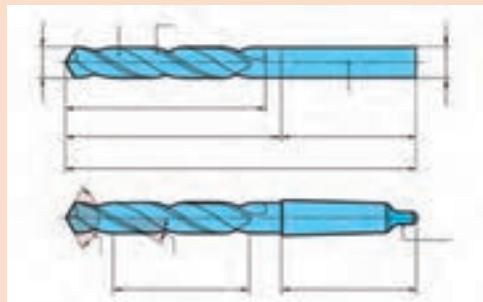

شکل ۳۳

انتهای سوراخ ایجاد شده توسط مته دارای زاویه‌ای برابر با زاویه رأس مته است. مثلاً هنگام سوراخ کاری توسط متهای با زاویه رأس ۱۱۸ درجه انتهای سوراخ ایجاد شده نیز دارای زاویه ۱۱۸ درجه خواهد بود. هنگامی که هدف ایجاد پله قائم و یا خزینه استوانه‌ای (counterbore) باشد، معمولاً از ابزارهایی که دارای بیش از دو لبه برنده که زاویه رأس ۱۸۰ درجه (سرصف) دارند، استفاده می‌شود و زمانی که سوراخ دارای خزینه مخروطی (countersink) باشد، از ابزار مخصوص خزینه‌زنی مخروطی استفاده می‌شود.

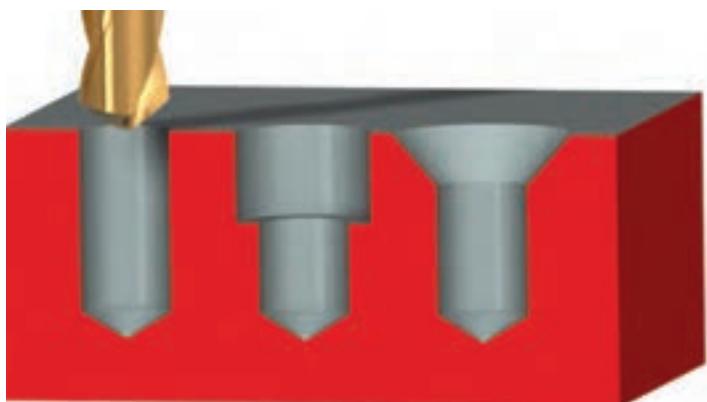

شکل ۳۵

سوراخ پله‌دار - خزینه مخروطی countersink hole و خزینه استوانه‌ای counterbore hole و سوراخ ساده simple hole



شکل ۳۶ - انگشتی سرتخت

پرسش

دلیل وجود شیارهای مارپیچ روی مته چیست؟



نکته

منظور از قطر مته، قطر قسمت بدنه مته است که شیار مارپیچ دارد، و سوراخی که توسط مته ایجاد می‌گردد، کمی بزرگتر از قطر مته خواهد بود.



پرسش

چرا بعضی اوقات قطر سوراخ ایجاد شده توسط مته کمی بزرگتر از قطر خود مته است؟



پودمان دوم - مته مرغک زنی و سوراخ کاری

دباله مته‌های با قطر کوچک معمولاً استوانه‌ای شکل است، ولی مته‌های با قطر بزرگتر غالباً دباله مخروطی هستند.

نکته

معمولتاً مته تا قطر ۱۳ میلی‌متر دارای دباله استوانه‌ای و مته‌های بیشتر از قطر ۱۳ میلی‌متر دارای دباله مخروطی است.



شکل ۳۸



شکل ۳۹

مته‌های دباله استوانه‌ای توسط سه‌نظام مته و مته‌های دباله مخروطی توسط دباله‌های مخروطی مورس به دستگاه مرغک دستگاه‌تراش بسته می‌شوند.

نکته



شکل ۴۱



شکل ۴۰

مته‌های دباله مخروطی و کلاهک‌های موجود در کارگاه را با جدول استاندارد مورس مطابقت دهید و شماره مورس آنها را یادداشت کنید. چگونه این مته‌ها را به گلوبی دستگاه مرغک می‌بندید؟

فعالیت



پرسش



مخروطی شکل بودن دنباله مته‌ها چه مزیت‌هایی دارد؟

فعالیت
کارگاهی



یک مته دنباله مخروطی مورس شماره ۲ را یک بار با کلاهک ۲ به ۳، و کلاهک ۳ به ۴، و کلاهک ۴ به ۵، و بار دیگر فقط با یک کلاهک ۲ به ۵ به دستگاه مرغک بیندید و نتیجه را مقایسه کنید.

فعالیت
کارگاهی




برای خارج کردن مته‌های دنباله مخروطی از داخل کلاهک و یا جدا کردن کلاهک از هم دیگر از چه ابزاری استفاده می‌شود؟ با استفاده از این ابزار و روش صحیح استفاده از آن، مته و کلاهک‌هایی را که در فعالیت قبل سوار کرده بودید، از هم جدا کنید.

کنترل براده هنگام سوراخ کاری

در هنگام سوراخ کاری باید سعی شود که براده‌های ایجاد شده به صورت منقطع یا فتری کوتاه باشند. ایجاد براده طویل باعث:

- برخورد و زخمی شدن دست
- گیر کردن به لباس کار و پاره شدن آن
- بر هم زدن تمرکز هنگام کار
- سختی جمع‌آوری و حمل و نقل براده‌ها
- شکستن مته

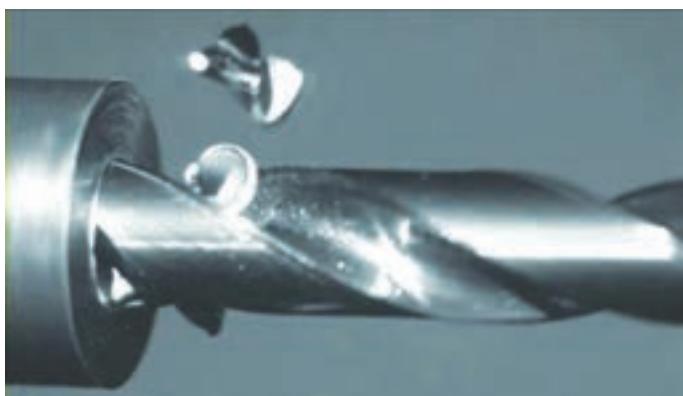

شکل ۴۲


نکته



در هنگام سوراخ کاری با قطع عملیات و شروع مجدد پیش روی، براده‌های کوتاه‌تری ایجاد می‌شود که این کار از ایجاد براده‌های پیوسته طویل جلوگیری می‌کند.

سوراخ راهبهدار و بنبست

به شکل ۴۳ توجه کنید.

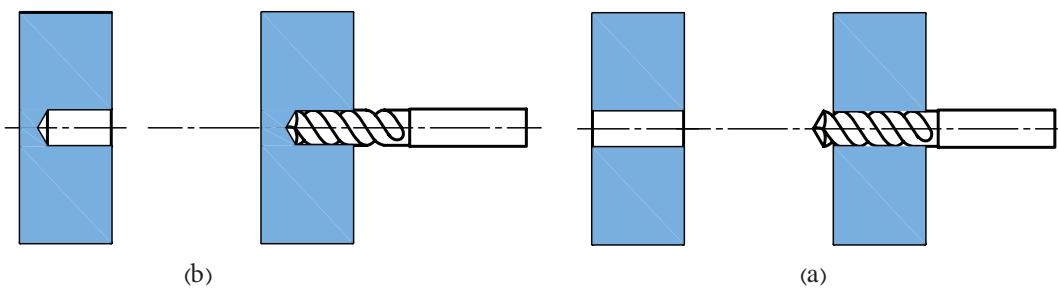

شکل ۴۳

در شکل (a) مته از سمت دیگر قطعه کار خارج شده و سراسر قطعه را سوراخ کرده است. به این سوراخ، سوراخ راهبهدار یا سرتاسری گویند. در این حالت عمق سوراخ برابر ضخامت قطعه کار است.

در شکل (b) مته تا انتهای قطعه سوراخ ایجاد نکرده است. در اصطلاح به این سوراخ، سوراخ بنبست گویند. در این حالت عمق سوراخ ایجاد شده همان مقداری است که مته وارد قطعه کار شده است. در دستگاه تراش با استفاده از خطکشی که روی گلویی دستگاه مرغک وجود دارد می‌توان عمق سوراخ را هنگام سوراخ کاری با دقت میلی‌متر تنظیم کرد.






شکل ۴۵



شکل ۴۶

نکته

عمق سوراخ ایجاد شده توسط مته عبارت است از طول قسمت استوانه‌ای آن. به عبارت دیگر، از مقدار نفوذ مته در داخل سوراخ باید طول قسمت مخروطی نوک مته را کسر کنیم تا عمق واقعی سوراخ به صورت صحیح و طبق نقشه استاندارد محاسبه شود.

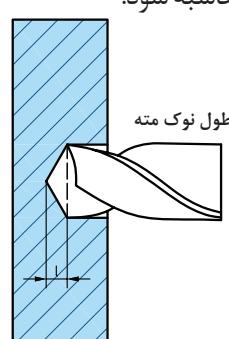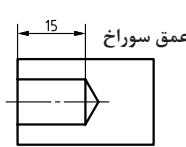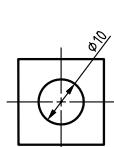

شکل ۴۶

مقدار طول مخروط برای انواع مته قابل محاسبه است. برای متنهایی که دارای زاویه رأس ۱۱۸ درجه هستند، از رابطه زیر قابل محاسبه است.


$$\text{طول قسمت مخروطی نوک مته} = \frac{\pi}{3} \times \text{قطر مته}$$

فعالیت



در شکل فوق طول قسمت مخروطی و مقدار نفوذ مته چقدر باید باشد تا سوراخ با قطر ۱۰ میلی‌متر به عمق ۱۵ میلی‌متر مطابق نقشه ایجاد شود؟

نحوه نمایش و اندازه‌گذاری انواع سوراخ‌ها در نقشه طبق استاندارد ISO

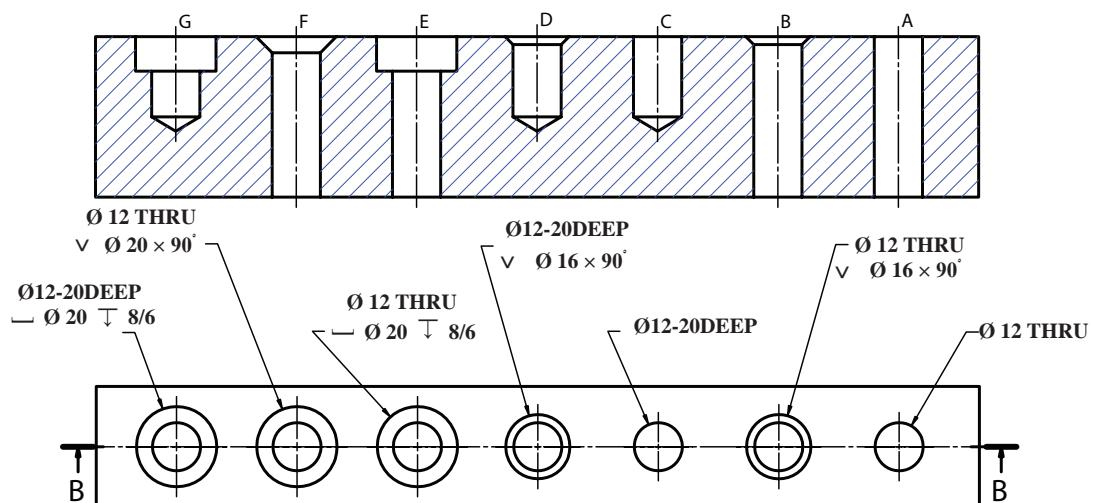

شکل ۴۷

- A. سوراخ سرتاسری به قطر ۱۲ میلی‌متر.
- B. سوراخ سرتاسری به قطر ۱۲ میلی‌متر با پیخ ۴۵ درجه به مقدار ۲ میلی‌متر. در صورتی که پیخ در دو طرف سوراخ باشد با Chamfer C'SINK BOTH SIDE نشان داده می‌شود.
- C. سوراخ بن‌بست به قطر ۱۲ میلی‌متر و عمق ۲۰ میلی‌متر.
- D. سوراخ بن‌بست به قطر ۱۲ میلی‌متر و عمق ۲۰ میلی‌متر با پیخ ۴۵ درجه به مقدار ۲ میلی‌متر.
- E. سوراخ سرتاسری به قطر ۱۲ میلی‌متر با خزینه استوانه‌ای به عمق ۸/۶ میلی‌متر به قطر ۲۰ میلی‌متر.
- F. سوراخ سرتاسری به قطر ۱۲ میلی‌متر با خزینه مخروطی ۹۰ درجه به قطر ۲۰ میلی‌متر.
- G. سوراخ بن‌بست به قطر ۱۲ میلی‌متر و عمق ۲۰ میلی‌متر با خزینه استوانه‌ای به عمق ۸/۶ میلی‌متر به قطر ۲۰ میلی‌متر.

روش‌های اندازه‌گیری و کنترل قطر سوراخ‌ها:

استفاده از شاخص‌های داخل‌سنجد کولیس برای اندازه‌گیری قطر سوراخ ■

پودمان دوم - مته مرغک زنی و سوراخ کاری


- استفاده از گیج های کنترل سوراخ برو - نرو (NotGo - Go)
- استفاده از میکرومتر داخل سنج برای اندازه گیری قطر سوراخ های بزرگ
- استفاده از ابزارهای اندازه گیری داخل سنج برای اندازه گیری قطر سوراخ های کوچک



شکل ۴۹ - گیج های برو - نرو



شکل ۴۸ - شاخص های داخل سنج کولیس

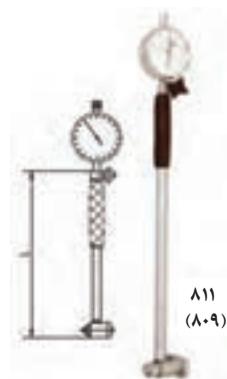

شکل ۵۱ - ابزار داخل سنج برای اندازه گیری سوراخ های کوچک



شکل ۵۰ - میکرومتر داخل سنج

روش های اندازه گیری و کنترل عمق سوراخ:

- استفاده از زباله عمق سنج کولیس
- استفاده از میکرومتر عمق سنج
- استفاده از گیج پین های کنترل عمق سوراخ



شکل ۵۳ - میکرومتر عمق سنج



شکل ۵۲ - عمق سنج کولیس



شکل ۵۴ – گیج بین و روش کنترل

اولین مرحله سوراخ کاری نشانه‌گذاری محل سوراخ کاری توسط متهمرغک است. مرحله بعد بستن مته و شروع سوراخ کاری بر طبق نقشه است. در صورتی که قطر سوراخ مورد نظر بیشتر از ۱۲ میلی‌متر باشد، قبل از سوراخ کاری از یک پیش‌مته، با قطری حدود جان‌مته استفاده می‌کنیم؛ به این عمل پیش‌مته‌زنی گویند. هدف از این کار کم کردن فشار بر روی مته با قطر بزرگ‌تر که در مرحله بعد استفاده می‌شود و ایجاد یک سوراخ راهنمایی برای هدایت صحیح مته با قطر زیاد است.

توجه

از متهمرغک به عنوان پیش‌مته استفاده نکنید.



محاسبه متغیرهای ماشین کاری

۱ تعداد دور محور که از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$V = \frac{\pi \times D \times N}{1000}$$

در این رابطه:

D قطر مته بر اساس میلی‌متر (شماره روی دنباله مته، یا اندازه‌گیری قطر مته)

V سرعت برشی متر بر دقیقه (از جدول یا نمودار سرعت برشی با توجه به شرایط و جنس ابزار و قطعه کار)

N تعداد دور محور ماشین بر اساس تعداد دور بر دقیقه (روی دستگاه تنظیم می‌شود)

۲ نرخ (مقدار سرعت) پیشروی عبارت است از مقدار راهی که لبه برنده ابزار بر حسب میلی‌متر در ازای یک دور گردش قطعه کار در راستای محور کار طی می‌کند و آن را با f نشان می‌دهند. در جدول زیر مقدار سرعت برشی و نرخ پیشروی براساس جنس و قطر مته، برای سوراخ کاری قطعات فولادی آورده شده است.

پودمان دوم - مته مرغک زنی و سوراخ کاری

سوراخ کاری		قطر مته (میلی‌متر)					
		۱-۵	۵-۱۰	۱۰-۲۰	۲۰-۳۰	۳۰-۴۰	
Hss بدون پوشش	v_c (m/min), سرعت برش f (mm/rev)، پیشروی	۱۳-۱۵					
Hss پوشش دار	v_c (m/min)، سرعت برش f (mm/rev)، پیشروی	۰/۰۵-۰/۱۰	۰/۱۰-۰/۲۰	۰/۲۰-۰/۳۰	۰/۳۰-۰/۳۵	۰/۳۵-۰/۴۰	
Indexable insert ^{۳-۴} (cem. carbide inserts)	v_c (m/min)، سرعت برش f (mm/rev)، پیشروی	۱۳-۱۵					
Solid cemented carbide ^{۵-۷}	v_c (m/min)، سرعت برش f (mm/rev)، پیشروی	۱۸۰-۲۰۰					
Brazed cemented carbide ^{۵-۷}	v_c (m/min)، سرعت برش f (mm/rev)، پیشروی			۱۰۰-۱۳۰			
		۰/۰۸-۰/۱۰	۰/۱۰-۰/۲۰	۰/۲۰-۰/۳۰	۰/۳۰-۰/۳۵	۱/۳۰-۰/۳۵	
		۵۰-۷۰					
		۰/۱۵-۰/۲۵	۰/۲۵	-۰/۳۵	۰/۳۵-۰/۴۰		

در سوراخ کاری با دستگاه تراش، پیشروی مته توسط فلکه دستگاه مرغک و به صورت دستی و تقریبی انجام می‌شود.

نکته



برای محاسبه نرخ پیشروی دستی می‌توان مقدار f را در تعداد دور محور ماشین (N) ضرب کرد، عدد به دست آمده

$$V_f = f \times N \quad \text{سرعت پیشروی مته بر اساس میلی‌متر بر دقیقه خواهد بود.}$$

يعنی در سوراخ کاری با دستگاه تراش، مته حدوداً باید به مقدار V_f (میلی‌متر) در هر دقیقه در داخل ابزار نفوذ کند.

فعالیت




برای سوراخ کاری قطعه‌ای از جنس فولاد توسط مته HSS به قطر ۱۲ میلی‌متر تعداد دور محور ماشین تراش و نرخ پیشروی را محاسبه کنید.

فعالیت



بر اساس نقشه داده شده قطعه کار را سوراخ کاری کنید.

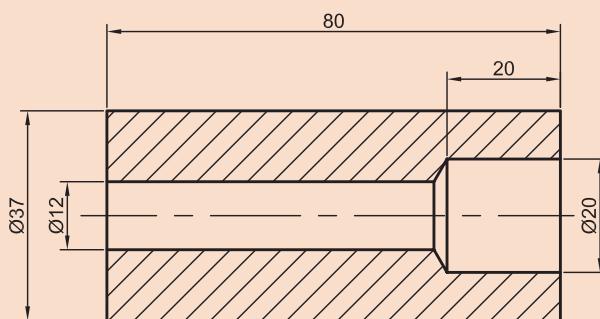

شکل ۵۵

تجهیزات لازم:

- دستگاه تراش
- سه‌نظام مته و کلاهک‌های واسط
- مته (با توجه به نقشه)
- لوازم ایمنی (عینک، لباس کار و ...)



مراحل انجام کار:

- ۱ قطعه کار در فعالیتهای قبلی با توجه به نقشه روتراشی و پیشانی تراشی شده است و در محل سوراخ، مته مرغک زده است.
- ۲ ایجاد سوراخ سرتاسری طبق نقشه به قطر ۱۲ میلی‌متر با استفاده از پیش مته مناسب.
- ۳ توجه کنید که تعداد دور محور و نرخ پیشروی دستگاه تراش را برای هر مته جداگانه محاسبه و تنظیم کنید.
- ۴ اکنون با مته ۲۰، دنباله مخروطی، کار را کامل کنید.



شکل ۵۶

نکته



- سعی کنید از تعداد کمتر کلاهک استفاده شود.
- کلاهک‌ها و داخل گلوبی دستگاه مرغک را با پارچه نخی قبل از نصب کردن تمیز کنید.

۵ مته و سه‌نظام مته را بر روی دستگاه مرغک، با رعایت موارد زیر نصب کنید:

- گلوبی دستگاه مرغک باید کمی از داخل دستگاه مرغک بیرون باشد، در صورتی که تمام طول گلوبی در داخل دستگاه مرغک باشد، زبانه کلاهک سه‌نظام مته به مهرهای که در انتهای داخل گلوبی وجود دارد، برخورد می‌کند و نصب نخواهد شد.



شکل ۵۸



شکل ۵۷

■ پیش مته بسته شود.

نکته



- ۶ دستگاه مرغک را تا حد ممکن به قطعه کار نزدیک کنید و با استفاده از اهرم قفل کن دستگاه مرغک را ثابت نمایید.

نکته



- هنگام حرکت دادن دستگاه مرغک توجه کنید که از برخورد مته با قطعه کار جلوگیری شود.
- در ابتدای سوراخکاری نوک مته را به آرامی به قطعه کار نزدیک کنید و ضربه نزنید.



شکل ۶۰



شکل ۵۹

نکته



فعالیت




- ۷ قبل از شروع به ماشین کاری، بسته شدن مناسب ابزار و قطعه کار را کنترل کنید.
- ۸ محور ماشین توسط اهرم کارانداز در جهت صحیح و با توجه به جهت برش مته به کار انداخته شود.
- ۹ برای سوراخ کاری از آب صابون به صورتی استفاده کنید که با فشار به شیارهای مارپیچ مته وارد شود.
- ۱۰ با استفاده از فلکه انتهای دستگاه مرغک پیش روی مته به داخل قطعه کار انجام گیرد.
- ۱۱ پس از اتمام سوراخ کاری، مته با گردش فلکه به آرامی از داخل قطعه کار خارج شود.

نکته



محور را در حالی که مته در داخل قطعه کار قرار دارد متوقف نکنید. در صورت توقف محور احتمال قلاب کردن و شکستن مته در داخل قطعه کار وجود دارد.

- ۱۲ متهای به قطر ۱۲ میلی‌متر را به سه‌نظام مته بیندید و مراحل بالا را تکرار کنید.
- ۱۳ مته به قطر ۲۰ میلی‌متر دارای دنباله مخروطی است و باید از کلاهک‌های واسطه برای بستن آن به گلویی دستگاه مرغک استفاده کنید.
- ۱۴ عمق سوراخ ۲۰ را از انتهای مخروطی نوک، به مقدار ۳۰ میلی‌متر در نظر بگیرید.

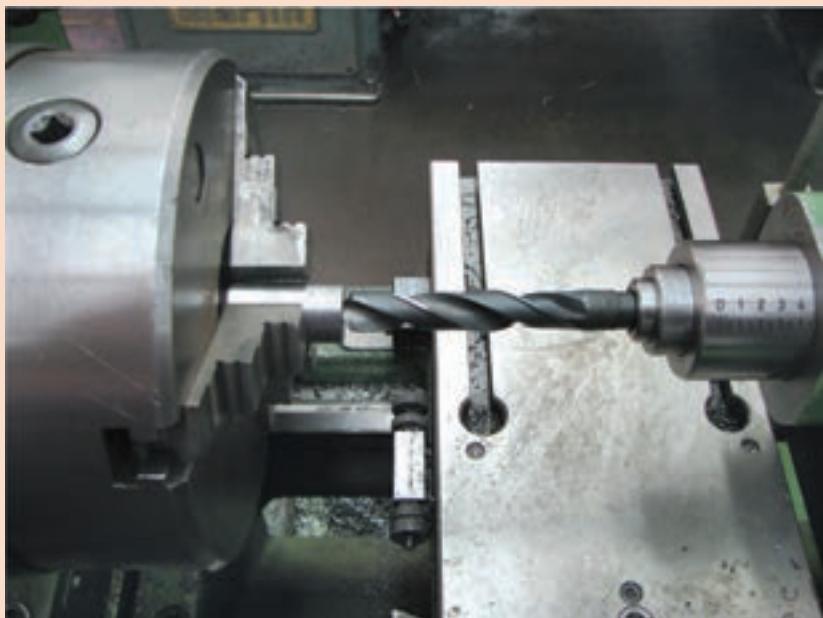


شکل ۶۱


- ۱۵ زمانی که عمق سوراخ به حدود ۲۹ میلی‌متر رسید، دستگاه را خاموش و براده‌ها را تمیز کنید و عمق سوراخ را با عمق سنج بررسی نمایید. سپس کار را کامل نمایید.
- ۱۶ پس از تمیز کردن براده‌ها توسط قلم‌موبی، قطر و عمق سوراخ‌ها توسط ابزار اندازه‌گیری کنترل گردد.
- ۱۷ براده‌ها با رعایت اصول ایمنی به محل مخصوص جمع‌آوری براده منتقل شود.




قطعات پروژه را پس از تراشکاری سوراخ کاری کنید.

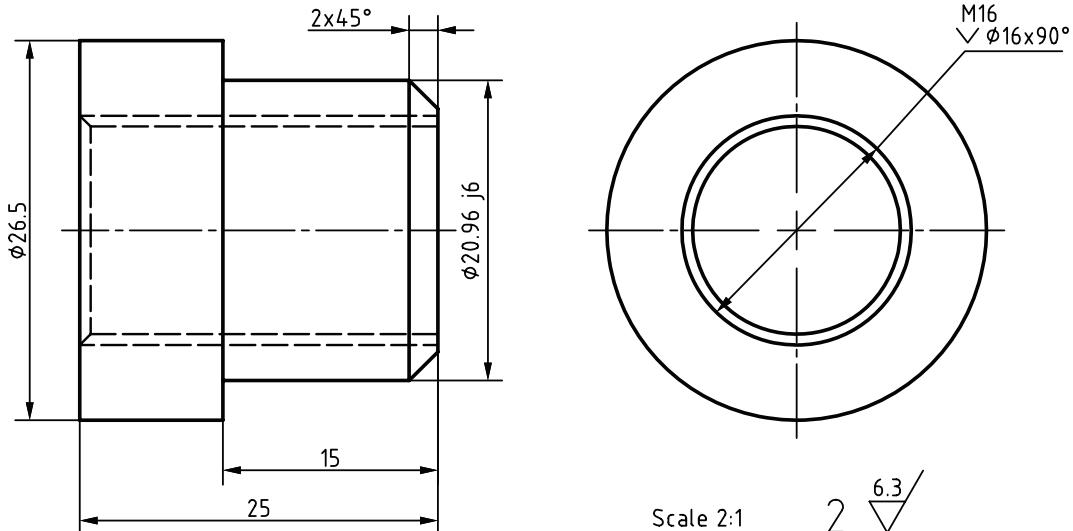

شکل ۶۲

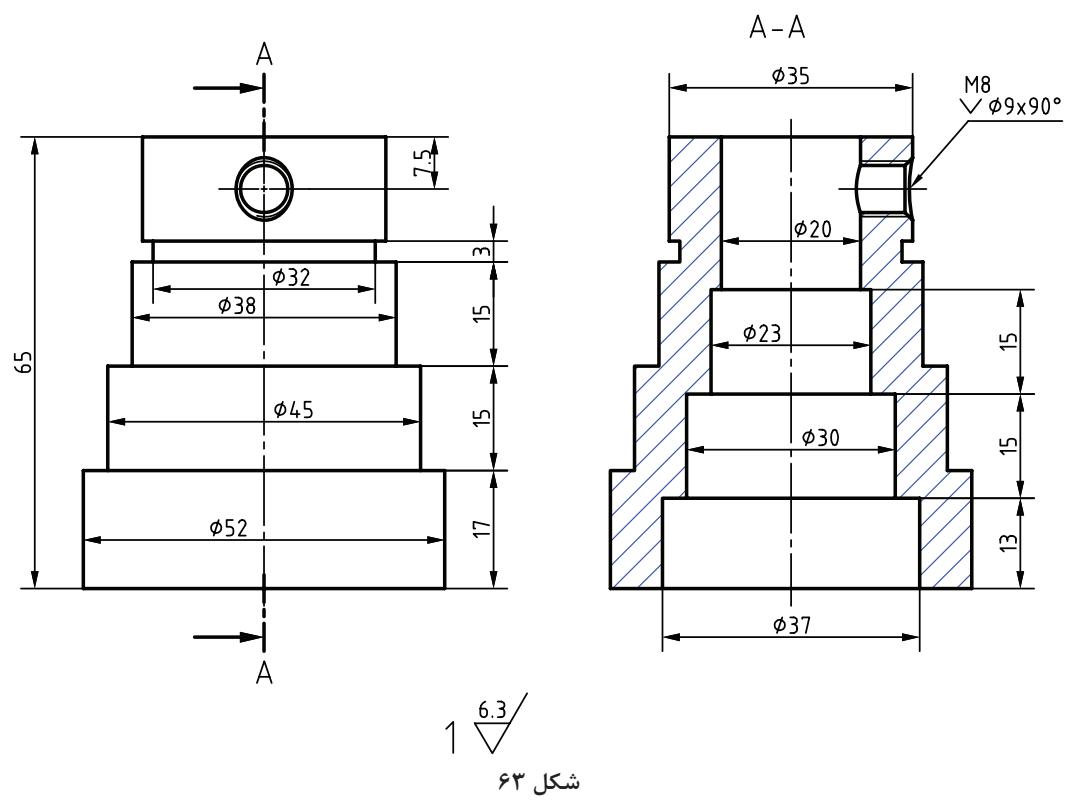


پودمان دوم - مته مرغک زنی و سوراخ کاری

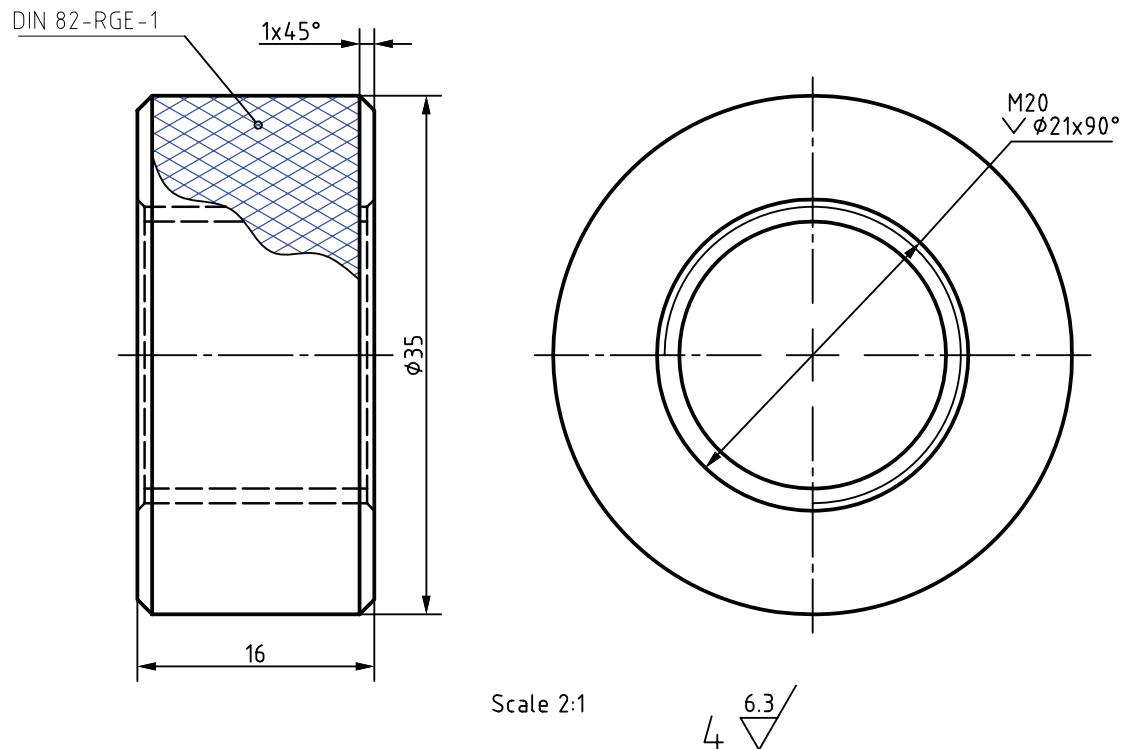

شکل ٦٤

ارزشیابی متنه مرغکزنی و سوراخ کاری

- نمونه و نقشه کار:

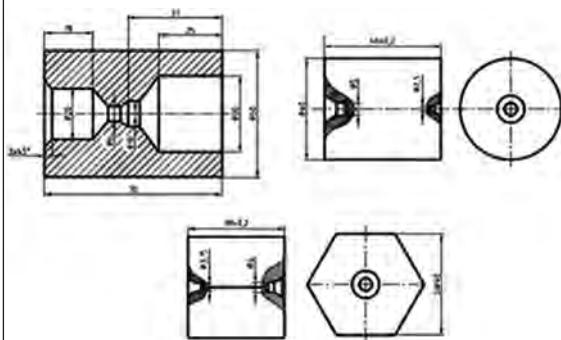

شکل ۶۵

نقشه کار: متنه مرغکزنی و سوراخ کاری

متنه مرغکزنی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه.

شاخص عملکرد: ۱- اندازه های جای مرغک بر اساس تولرانس ابعادی استاندارد m - ISO 2768 - ۲- پرداخت سطح حاصل از تولید

شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه - ۲- نور یکنواخت باشدت ۴۰۰ لوکس - ۳- تهیه استاندارد و دمای 20 ± 3 °C - ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار - ۵- وسایل ایمنی استاندارد - ۶- زمان ۱/۵ ساعت

ابزار و تجهیزات: دستگاه تراش یک متری با متعلقات - سه نظام متنه و آچار مخصوص - کلاهک متنه - انواع متنه مرغک - نقشه کار - قطعه کار - کولیس ۰/۰۵ با گستره ۱۵۰ میلی متر - متنه و پیش متنه ها وسایل تمیز کردن - روغن کاری - عینک محافظ و کفش ایمنی - زیر پایی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۱	
۵	آماده سازی قطعه کار	۱	
۶	انجام عملیات متنه مرغکزنی و سوراخ کاری	۲	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری L2 N72			
۲- مدیریت مواد و تجهیزات L2 N66			
۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ			
۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار			
۵- پایین دنی به الزامات نقشه			
میانگین نمرات *			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.