

پودمان ۳

تراش کاری قطعات بلند و آجزنی



مقدمه ۴

یکی از شاخص‌های مهم دستگاه‌های تراش، طول کارگیر آن است، این امر به واسطه نیاز به تراش قطعات بلند است. بنابراین نیاز به عملیات تراش کاری قطعات بلند مطرح می‌شود.

استاندارد عملکرد

تراش کاری قطعات بلند روی دستگاه تراش مطابق تولرانس خواسته شده نقشه

پیش نیاز

- پیشانی تراشی و روتراشی
- متنه مرغکزنی
- اندازه گیری
- نقشه خوانی

مقدمه

اجزای تشکیل دهنده یک دستگاه مثل جعبه دنده دارای فاصله های بیشتری از هم هستند. برای ارتباط اجزا و انتقال حرکت و نیرو بین آنها از محورهایی که طول بلندتری دارند، استفاده می شود. از محورهای بلند برای سوراخ کردن قطعات مختلف از جمله چرخ دنده ها، پولی ها، یاتاقان ها و غیره استفاده می شود



شکل ۲



شکل ۱

تراش کاری قطعات بلند

در تراش کاری به قطعه ای بلند گفته می شود که نسبت طول مؤثر به قطر آن بین ۳ تا ۵ باشد.

نکته



مقدار طولی که از سه نظم بیرون باشد، طول مؤثر است.

پرسش




به نظر شما تراش کاری قطعاتی که در شکل های زیر داده شده چه تفاوتی با هم دارند؟



شکل ۴



شکل ۳

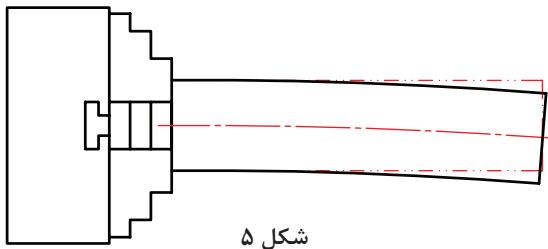


شکل ۵

در تراش کاری قطعات بلند اگر انتهای قطعه به طور کامل مهار نشود قطعه کار خم می‌شود و به اصطلاح قلاب می‌کند و ارتعاش می‌کند. تراش کاری در این حالت نه تنها باعث خراب شدن قطعه می‌شود، بلکه ممکن است باعث بروز خسارت‌های جبران ناپذیری شود.

پرسش


به نظر شما خسارت‌های ناشی از عدم مهار دو سر قطعه در تراش کاری قطعات بلند کدام‌اند؟

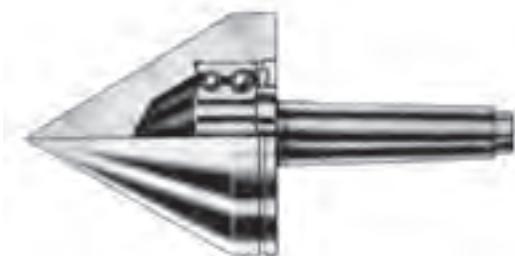

شکل ۶

■ ممکن است این پرسش مطرح شود که چگونه می‌توان انتهای قطعه در حال دوران را مهار کرد?
■ یا اینکه یک قطعه چگونه می‌تواند هم تکیه‌گاه داشته باشد و هم بچرخد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها به شکل زیر دقت کنید.

قسمت مخروطی در این وسیله طوری طراحی شده است که علاوه بر تحمل نیروهای تکیه‌گاهی می‌تواند هم‌زمان دوران کند.
در تراش کاری ابزاری وجود دارد که می‌تواند هم تکیه‌گاه باشد و هم با قطعه کار بچرخد. این ابزار مرغک نام دارد.

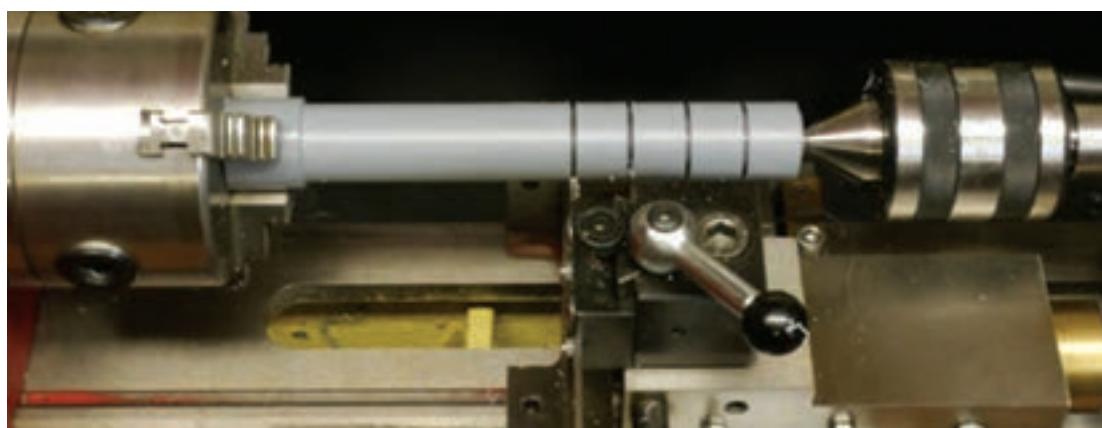

شکل ۷

انواع مرغک



شکل ۸



شکل ۹

مرغک ها بر روی گلویی دستگاه مرغک و نیز گلویی ماشین تراش سوار می شوند. مرغک ها با توجه به کاربردشان در شکل ها و اندازه های مختلفی ساخته می شوند. عموماً نوک همه آنها از مواد سخت ساخته می شود تا در هنگام کار دچار ساییدگی و سوختگی نشوند.

مرغک گردان


این مرغک دارای نوک مخروطی است که داخل بدنه دنباله مخروطی، یاتاقان بندی شده است. مرغک گردان علاوه بر این که قطعه را در مرکز نگه می دارد، قابلیت چرخش همراه با قطعه را نیز دارد. عموماً زاویه نوک مرغک برای قطعات بلند ۶۰ درجه و برای قطعات سنگین ۹۰ درجه است. مرغک گردان به دستگاه مرغک بسته می شود.

مرغک لوله گیر

قسمت بیرونی این مرغک به شکل مخروط ناقص با قطر نسبتاً زیاد است. این مرغک برای نگهداری قطعات گرد توخالی بلند مانند لوله ها استفاده می شود.



شکل ۱۱

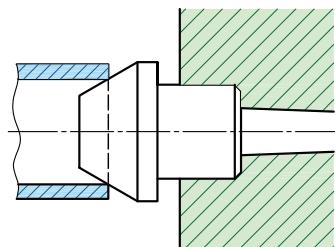

شکل ۱۰

مرغک گردان را روی دستگاه مرغک دستگاه تراش سوار کنید.

تجهیزات لازم:

دستگاه تراش، مرغک گردان، پارچه نخی تمیز و ساعت اندازه گیری
۱ با پارچه نخی تمیزی داخل گلویی دستگاه مرغک و بدنه مرغک را کاملاً پاک کنید.

فعالیت
کارگاهی



نکته

در صورت وجود زنگزدگی، خراشیدگی و اثر ضربه بر روی دنباله مرغک و نوک مرغک، از سوار کردن آن خودداری کنید.



شکل ۱۲

۲ فلکه دستگاه مرغک را مقداری بچرخانید تا گلویی به اندازه مناسبی بیرون بیاید، سپس مرغک را به صورت ضربه آرام داخل گلویی دستگاه جا بزنید.

فعالیت
کارگاهی



در صورتی که گلویی دستگاه مرغک به اندازه مناسب بیرون نباشد، هنگام جازدن مرغک، پیج بیرون انداز داخل گلویی با انتهای دنباله مخروطی برخورد می کند و مانع سوار شدن آن می شود.

نکته



شکل ۱۳



شکل ۱۴

۲ ساعت اندازه گیری را به دستگاه بیندید و نوک ساعت را با قسمت نوک مخروطی مرغک گردان در گیر کنید و با چرخاندن مرغک از دور بودن آن اطمینان حاصل کنید.

پرسش

اگر نوک مخروطی مرغک لنگی داشته باشد، چه مشکلی در تراش کاری پیش می آید؟



مرغک ثابت

مرغک ثابت درون گلوبی مخروطی شکل محور اصلی دستگاه تراش قرار می‌گیرد و چفت می‌شود و به همراه محور اصلی دستگاه تراش دوران می‌کند. استفاده از مرغک ثابت، امکان تراش کاری طول بیشتری از قطعه کار را می‌دهد. زاویه رأس مخروط سر این مرغک، معمولاً 60° درجه است.



شکل ۱۶



شکل ۱۵

مهار قطعات بلند



شکل ۱۷



شکل ۱۸

برای مهار کردن قطعات بلند معمولاً دو روش وجود دارد:

■ بستن قطعه بین سه‌نظام و مرغک گردان

■ بستن بین دو مرغک


بستن قطعه بین سه‌نظام و مرغک گردان

برای تراش کاری قطعات بلند راه حل سریع، بستن قطعه کار بین مرغک و سه‌نظام است. زمانی که مرغک ثابت در دسترس نباشد و یا اینکه بخواهیم بدون باز کردن سه‌نظام، قطعه را تراشکاری کنیم، از این روش استفاده می‌شود. در این روش، ماشین کاری تمام طول قطعه در یک مرحله امکان‌پذیر نیست و قطعه باید چند مرحله باز و بسته شود.

در این روش مهار کردن قطعات بلند، ابتدا باید در پیشانی قطعه کار محلی برای قرار گرفتن مرغک گردان ایجاد شود. برای این منظور باید قطعه کار را به صورت کوتاه در سه‌نظام بسته (طول کمی از قطعه کار از سه‌نظام بیرون باشد) و پس از انجام پیشانی تراشی، مرکز قطعه کار را مته مرغک زد.

مته مرغک استفاده شده باید از نظر اندازه، متناسب با قطر قطعه کار و از نظر زاویه خزینه با زاویه مرغک هم خوانی داشته باشد. همچنین باید مقدار نفوذ مته مرغک (عمق سوراخ مته مرغک) در داخل قطعه کار متناسب باشد.

انتخاب نادرست مته مرغک و یا مته مرغک زنی نامناسب سبب ایجاد اشکال در جای مرغک شده و در نتیجه، مرغک در جای خود قرار نمی‌گیرد و قطعه کار به درستی مهار نمی‌شود. شکل‌های زیر نمونه‌ای از اشکالات رخداده شده هنگام مته مرغک زنی را نمایش می‌دهد. علت بوجود آمدن هر کدام را زیر آن بنویسید.

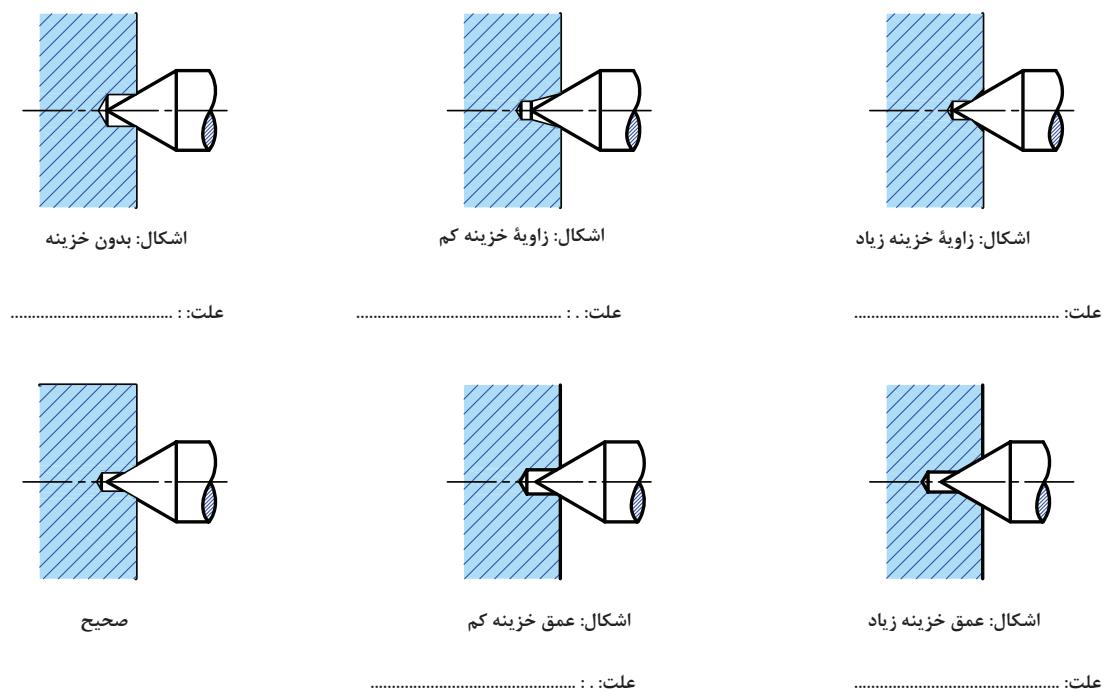

شکل ۱۹



شکل ۲۰

بستن قطعه بین دو مرغک

در این روش دو طرف قطعه کار مته مرغک زده شده و توسط مرغک گردان سمت دستگاه مرغک و مرغک ثابت سمت گلوبی ماشین، مهار می‌شود. از روش دو مرغک برای تراشیدن قطعات دقیق (لنگی در حد مجاز) و همچنین تراشکاری طول بیشتری از قطعه استفاده می‌شود.

پرسش



برای قطعه بلندی که چندین بار نیاز به باز و بست روی دستگاه تراش دارد، کدام روش مهارکردن را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

در این روش چون سطح تماس مرغک ثابت با قطعه کار کم است، هنگام برآده‌برداری نیروی برش ابزار باعث توقف قطعه می‌شود و مرغک ثابت که در گلوبی دستگاه قرار دارد شروع به چرخش در داخل قطعه کار می‌کند. این چرخش موجب توقف برآده‌برداری می‌شود. برای برطرف کردن این مشکل باید قطعه کار روی قسمت گردان دستگاه، ثابت شود. وسایلی که برای این منظور استفاده می‌شوند، صفحه مرغک و گیره قلبی نام دارند.



شکل ۲۱

صفحة مرغک

صفحة مرغک از تجهیزات کمکی دستگاه تراش است که در هنگام استفاده از مرغک ثابت کاربرد دارد. صفحه مرغک به جای سه‌نظم روی محور اصلی دستگاه با پیچ بسته می‌شود و همراه با محور اصلی دوران می‌کند و وظیفه آن، انتقال حرکت دورانی محور اصلی دستگاه تراش به قطعه با کمک گیره قلبی است. در مرکز صفحه مرغک، سوراخی وجود دارد که مرغک ثابت از آن عبور می‌کند و درون محور اصلی مخروطی شکل دستگاه قرار می‌گیرد.

صفحه مرغک‌ها معمولاً در دو نوع ساخته می‌شوند. در یک نوع، در پیشانی صفحه مرغک میله‌ای قرار می‌گیرد که زبانه‌گیره قلبی با آن درگیر می‌شود و در نوع دیگر به جای میله، در پیشانی صفحه مرغک شیاری تعییه می‌شود که زبانه‌گیره قلبی درون آن قرار می‌گیرد.



شکل ۲۲

فعالیت
کارگاهی



مرغک ثابت را به گلویی محور اصلی ماشین تراش ببندید.

تجهیزات لازم:

آچار باز کردن مهره سه‌نظام، مرغک ثابت، دنباله مخروطی واسطه ۵ به ۶، پارچه نخی تمیز

مراحل کار:

■ مهره سه‌نظام را با آچار مربوط باز کنید و با توجه به نکات ایمنی سه‌نظام را از دستگاه باز کنید.

■ داخل گلویی و فلنج پشتی را توسط پارچه نخی تمیز کنید.

■ صفحه مرغک را توسط ۴ پیچ و مهره موجود در پشت آن، در محل مربوط نصب کنید.



شکل ۲۴



شکل ۲۳

■ مرغک ثابت را به گلویی دستگاه با کمک دنباله مخروطی واسطه با ضربه آرام به گلویی دستگاه سوار کنید.

نکته

دنباله مورس مرغک ثابت استاندارد همراه دستگاه تراش ماشین‌سازی تبریز شماره ۵ است و گلویی محور اصلی دستگاه مخروط مورس شماره ۶ است.

به همین دلیل هنگام جا زدن مرغک ثابت باید از واسطه استفاده نمود.





شكل ۲۶



شكل ۲۵

ساعت اندازه‌گیری را به دستگاه بیندید و نوک ساعت را با قسمت نوک مخروطی مرغک ثابت در گیر کنید. با چرخاندن مرغک از دور بودن آن اطمینان حاصل کنید.



شكل ۲۸



شكل ۲۷

برای درآوردن مرغک ثابت از یک طرف مرغک را با دست گرفته و از طرف دیگر گلوبی محور اصلی، توسط میله بلندی به پشت مرغک به آرامی ضربه بزنید تا از گلوبی محور اصلی دستگاه تراش خارج شود.



شكل ۲۹

نکات ایمنی



- هنگام در دست گرفتن مرغک ثابت احتیاط کنید که نوک تیز آن به دست آسیب نرساند.
- از قراردادن مرغک ثابت روی ریل دستگاه خودداری کنید.
- در هنگام ضربه زدن با میله، مواظب باشید مرغک ثابت روی دستگاه سقوط نکند.
- قسمت سر میله‌ای که برای ضربه زدن استفاده می‌شود از فلزات نرم مانند مس و برنج باشد.



شکل ۳۰

قطعه کاری که به وسیله مرغک‌ها نگه داشته شده است، باید هم‌زمان با محور اصلی دوران کند. این عمل با استن گیره قلبی بر روی قطعه کار حاصل می‌شود. گیره قلبی با محکم کردن پیچ تنظیم روی قطعه کار بسته می‌شود. دنباله گیره قلبی معمولاً در دو نوع ساده و خمیده است که دنباله ساده با میله صفحه مرغک و دنباله خمیده در شکاف پیشانی صفحه مرغک در گیر می‌شود.

چرا گیره‌های قلبی برای قطعات استوانه‌ای در دو نوع دنباله مستقیم و دنباله خمیده ساخته می‌شوند؟

پرسش



شکل ۳۱

گیره دوپیچ که برای مهار کردن قطعات با سطح مقطع مربعی یا مستطیلی به کار می‌رود.

نکته کارگاهی



شکل ۳۲

گیره قلبی مناسب را با توجه به اندازه قطعه کار، انتخاب کنید.

نکته کارگاهی





شکل ۳۳

با استفاده از گیره قلبی قطعه کار را بین دو مرغک سوراخ کنید

- دو طرف قطعه مورد نظر را متهم مرغک بزنید.
- صفحه مرغک و مرغک ثابت را به گلویی محور اصلی ماشین تراش ببندید.
- گیره قلبی مناسب با قطر قطعه کار را انتخاب کنید و قطعه کار را از داخل آن عبور دهید.
- دستگاه مرغک را به نزدیکی مرغک ثابت ببرید و در فاصله مناسبی که بتوان قطعه کار را بین دو مرغک قرارداد، ثابت کنید.
- به محل سوراخ متهم مرغک سمت مرغک ثابت گریس بزنید.



شکل ۴۴

بعضی اوقات نیروی برش زیاد باعث می‌شود که قطعه کار در هنگام برآده برداری نچرخد. در این هنگام چرخش مرغک ثابت، موجب بروز اصطکاک شده و نوک مرغک آسیب می‌بیند. برای جلوگیری از سوختن نوک مرغک ثابت مقداری گریس داخل جای متهم مرغک قرار دهید.

نکته



شکل ۳۶


شکل ۳۵

- با دست چپ، قطعه کار را بین دو مرغک نگه دارید و با دست راست فلکه مرغک را بچرخانید تا قطعه کار بین دو مرغک محکم شود.
- با آچار، گیره قلبی را محکم کنید و دنباله آن را مطابق شکل با میله صفحه مرغک درگیر کنید.

■ پس از اطمینان یافتن از محکم شدن قطعه کار، اهرم قفل کن استوانه مرغک را قفل کنید.

کنترل هم محوری دو مرغک

تراشکاری دقیق قطعه کار در حالت بین دو مرغک مستلزم هم محوری دقیق دو مرغک ثابت و گردان است. چنانچه نوک مرغک متحرک در امتداد نوک مرغک ثابت نباشد، قطعه کار مخروطی خواهد شد و بنا بر وضع قرار گرفتن جهت قطر قطعه کار، ممکن است قطر جلو یا عقب آن کوچکتر شود.

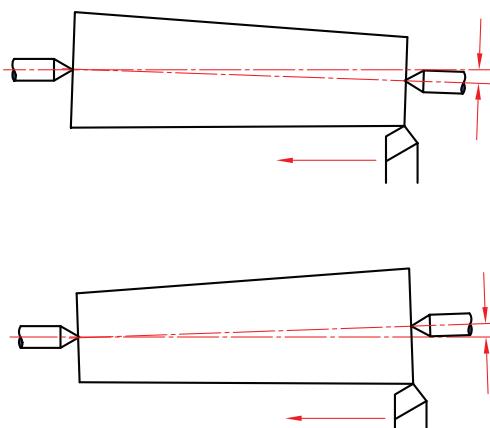

شکل ۳۷


برای کنترل هم محوری دو مرغک روش‌های مختلفی وجود دارد که متداول‌ترین آنها سه روش زیر است.



شکل ۳۸

۱ در این روش کنترل هم محوری دو مرغک به صورت چشمی انجام می‌گیرد که روش سریعی است، ولی دقیق نیست. در این حالت دستگاه مرغک روی میز ماشین حرکت داده می‌شود تا نوک مرغک گردان مقابل نوک مرغک ثابت قرار گیرد. شرط هم محوری، قرار گرفتن نوک دو مرغک در مقابل یکدیگر یا منطبق‌بودن نوک دو مرغک است.

۲ یک قطعه بلند بین دو مرغک بسته می‌شود. سطح قطعه کار با عمق کم تراش می‌خورد و قطر دو نقطه از آن اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که دو مرغک هم محور باشند، اندازه دو قطر باید یکسان باشند.

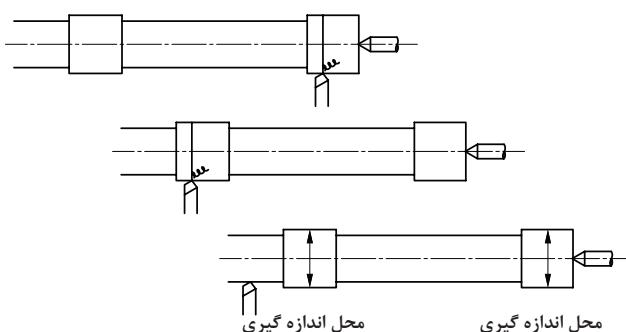


شکل ۳۹

۳ روش دقیق کنترل هم محوری دو مرغک استفاده از میله فولادی سنگ خورده دقیق و ساعت اندازه‌گیری است. در این روش، میله فولادی دقیق بین دو مرغک بسته می‌شود و با حرکت دادن ساعت اندازه‌گیری در طول میله فولادی، هم محوری مرغک کنترل می‌شود.



شکل ۴۰

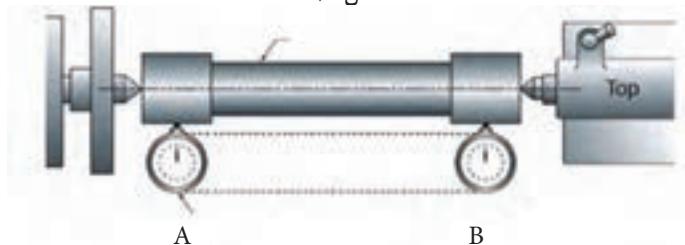

شکل ۴۱

در صورتی که هم محوری مرغک‌ها درست نباشد، می‌توان با استفاده از پیچ‌های تنظیم عرضی پایه دستگاه مرغک، دو مرغک را هم محور کرد که برای این کار ابتدا باید **۴** پیچ دستگاه مرغک توسط آچار شل شود.



شکل ۴۳



شکل ۴۲

نکته

تنظیم پیچ پایه دستگاه مرغک باید در چند مرحله انجام شود.







هم محوری مرغک ثابت و مرغک گردان دستگاه تراش را ابتدا به صورت چشمی بررسی کنید، سپس با استفاده از میله سنگ خورده هم محوری را کنترل کنید.

کمربند (لینت)

قطعات خیلی بلند و نازک مهارشده با مرغک، ممکن است در حین تراش کاری به علت وزن قطعه کار و یا نیروی وارد از رنده، خمیدگی پیدا کنند و در نتیجه تراش کاری آنها ناصحیح و غیردقیق شود.

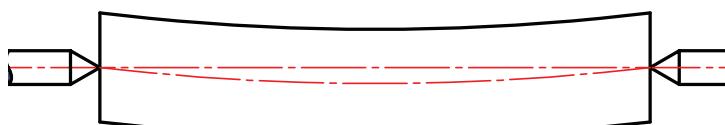

خمیدگی به علت وزن

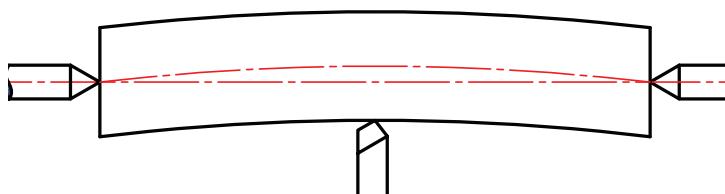

الخمیدگی به علت نیروی وارد از رنده

شکل ۴۴

برای جلوگیری از خم شدن قطعه کار، از کمربند استفاده می‌شود. وظیفه کمربند گرفتن نیروی فشاری رنده و جلوگیری از خم شدن و ارتعاش قطعه کار و همچنین در مرکز نگهداشتن آن است. به کار بردن کمربند باعث می‌شود که فشار تا حد زیادی از مرغک‌ها برداشته شود و قطعه کار راحت‌تر دوران کند؛ در نتیجه کیفیت سطح تراشیده شده بهتر می‌شود. کمربندها در دو نوع ثابت و متحرک ساخته می‌شوند.



شکل ۴۷



شکل ۴۶



شکل ۴۵

کمربند ثابت:

کمربند ثابت به طور مستقیم روی بستر ماشین تراش و در نقطه دلخواهی محکم می‌شود و از جای خود حرکت نمی‌کند. قسمت بالایی کمربند ثابت حول لولایی، قابل دوران است و از این طریق می‌توان قطعه کار را به راحتی داخل آن قرار داد. این نوع کمربند معمولاً دارای سه فک قابل تنظیم با پیچ است. در شکل‌های زیر دو نمونه کمربند ثابت آورده شده است.



شکل ۴۹



شکل ۴۸

فعالیت
کارگاهی



نکات ایمنی



شکل ۵۰

مراحل بستن کمربند ثابت

- ۱ کمربند ثابت را به آرامی روی بستر ماشین تراش قرار دهید. دقیق کنید که فک تثبیت کمربند با قسمت ریل بستر برخورد نداشته باشد.

کمربند ثابت، سنگین است. با رعایت اصول ایمنی، آن را از زمین بردارید و بر روی ماشین قرار دهید. در حمل تجهیزات سنگین استفاده از کفشهای ایمنی را فراموش نکنید.



شکل ۵۱

- ۲ همه فک‌های کمربند را به عقب بیاورید و قسمت بالایی کمربند را باز کنید.

نکته



- ۳ قطعه را بین دو مرغک یا سه‌نظام و مرغک مهار کنید و از داخل کمربند ثابت عبور دهید.



شکل ۵۲

- ۴ در قسمتی که می‌خواهید، پیچ پایینی کمربند را سفت کنید.

سعی کنید کمربند ثابت را در قسمتی از قطعه قرار دهید که لنگی نداشته باشد.




شکل ۵۳

- ۵ قسمت بالایی لینت را بیندید و آن را قفل کنید.



شکل ۵۶

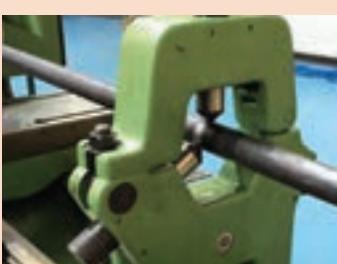

شکل ۵۵



شکل ۵۴

برای جلوگیری از اصطکاک زیاد بین فک‌های کمربند ثابت و قطعه کار در هنگام ماشین‌کاری، سطوح تماس آنها را مرتب روغن کاری کنید.

نکته





شکل ۵۷

کمربند متحرک:

کمربند متحرک کاربردی شبیه کمربند ثابت دارد، با این تفاوت که این کمربند روی سوپرت اصلی نصب می‌شود و معمولاً دارای دو فک است. کمربند متحرک در نقطه مقابل رنده نصب می‌شود و نوک رنده نیز به عنوان نقطه اتکای سوم عمل می‌کند. کمربند متحرک در حین عملیات تراشکاری به همراه رنده حرکت می‌کند.

کمربند متحرک روی سوپرت طولی (کنار سوپرت عرضی) به وسیله دو عدد پیچ بسته می‌شود و رنده، طوری قرار می‌گیرد که مقابل فک‌های کمربند باشد تا در هنگام حرکت ابزار قطعه دچار خمیدگی نشود. این کمربند به دلیل اینکه همراه با رنده حرکت طولی دارد به کمربند متحرک معروف است.

فعالیت
کارگاهی



کمربند متحرک را روی دستگاه سوار کنید.


- ۱ روی سوپرت طولی دستگاه تراش در دو طرف چپ و راست سوپرت عرضی سوراخ‌های رزوهدار تعییه شده است که بسته به نوع عملیات ماشین کاری در یکی از این قسمت‌ها کمربند متحرک بسته می‌شود.



شکل ۵۹



شکل ۵۸

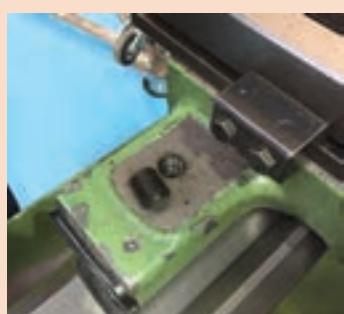

شکل ۶۰

نکته



به منظور جلوگیری از ورود گرد و خاک و براده به داخل سوراخ پیچ‌های مغزی بسته شده‌اند که باید قبل از سوار شدن کمربند متحرک باز شوند.

۲ کمربند متحرک را روی سوپرت طولی و در قسمت مربوطه قرار بدهید و توسط دو پیچ آن را محکم کنید.



شکل ۶۱

۳ دو فک کمربند متحرک را باز کنید و قطعه را بین دو مرغک یا سه نظام و مرغک مهار کنید و از داخل کمربند متحرک عبور دهید.

۴ دو فک را آن قدر به جلو آورید تا به قطعه کار برخورد کنند، سپس پیچ آنها را محکم کنید.



شکل ۶۲

نکته



محل تماس فک‌ها و قطعه کار را روغن کاری کنید.

۵ ابزار را به عنوان تکیه گاه سوم با قطعه کار مماس کنید. سعی کنید محل قرارگیری ابزار با دو فک دیگر یکی باشد. این کار را با تنظیم سوپرت فوکانی انجام دهید.




شکل ۶۳

فکهای کمربندهای ثابت و متحرک از جنس فولاد، برنج و برنز انتخاب می‌شود. در خشن کاری و کار با مواد سخت از فکهای فولادی و در پرداخت کاری و کار با مواد نرم، از فکهای برنجی یا برنزی استفاده می‌شود. فکهای غلطکداری نیز وجود دارند که جنس آنها از فولاد است و در سرعت‌های برشی زیاد (بالای ۴۰ متر بر دقیقه) استفاده می‌شوند.

فعالیت
کارگاهی



قطعه بلند زیر را بین سه‌نظام و مرغک گردان، تراش کاری کنید.

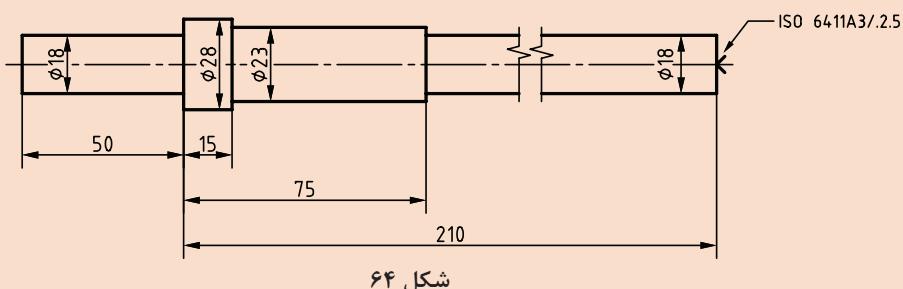

مراحل انجام کار:

- ابتدا قطعه خام به قطر ۳۰ میلی‌متر و طول ۲۷۰ میلی‌متر را آماده کنید.
- قطعه خام را به سه‌نظام بیندید (به صورت کوتاه) و پیشانی آن را بتراسید تا صاف شود.
- با توجه به قطر قطعه، اندازه مته مرغک و عده دوران آن را از جدول انتخاب کنید و در پیشانی قسمت صاف قطعه، مته مرغک بزنید.
- قطعه را از سه‌نظام باز کنید و مقدار طول بلندتری از آن را بیرون از سه‌نظام قرار دهید تا بتوانید طول ۲۱۰ میلی‌متر را بتراسید.
- مرغک گردان را به دستگاه مرغک بیندید و مرغک را به قطعه کار نزدیک کنید و با اهرم قفل، دستگاه مرغک را تثبیت کنید.
- فلکه دستگاه مرغک را به آرامی بچرخانید تا مرغک در محل سوراخ مته مرغک قرار گیرد. سپس اهرم قفل فلکه دستگاه مرغک را بزنید.

نکته



مرغک گردان باید همراه با قطعه کار دوران کند؛ در غیر این صورت محل سوراخ مته مرغک مناسب نیست یا مرغک کامل در سوراخ مته مرغک قرار نگرفته است.

- به کمک ساعت اندازه‌گیری از دور بودن مرغک گردان و قطعه کار اطمینان حاصل کنید.
- عده دوران مناسب را محاسبه نمایید و در دستگاه تنظیم کنید.
- با توجه به نقشه، سمت راست قطعه را ماشین کاری کنید.
- قطعه را از سه‌نظام و مرغک خارج کنید و طرف دیگر آن را کوتاه بیندید. قسمت باقی‌مانده را به قطر ۱۸ میلی‌متر و طول ۵۰ میلی‌متر برسانید.

نکات ایمنی

- از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- در هنگام تراش کاری نباید ساعت، گردن بند، انگشت و مانند آنها استفاده کنید.
- استفاده از عینک ایمنی در هنگام تراشکاری از چشم‌های شما محافظت می‌کند.
- به دلیل گرم شدن قطعه، بلا فاصله بعد از تراشکاری قطعه را در دست نگیرید.



نکته




- محور دستگاه مرغک را زیاد بیرون نبرید تا مرغک ارتعاش کمتری داشته باشد و سطح قطعه کار هموارتر و صاف‌تر شود.
- در هنگام بستن قطعه کار سه‌نظام را ابتدا سفت نبندید. بعد از درگیری مرغک‌گردان، آن را کامل سفت کنید. این کار سبب می‌شود لنگی قطعه کار تا مقدار زیادی گرفته شود.
- سعی کنید با کمترین باز و بست قطعه را تراش کاری کنید. (چرا؟)

فعالیت کارگاهی



قطعه بلند زیر را بین دو مرغک، تراش کاری کنید. ابتدا مراحل کار را مطابق فعالیت قبلی بنویسید.

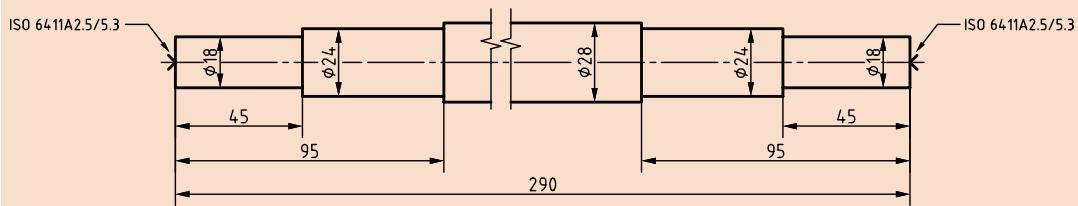

شکل ۶۵

مراحل انجام کار

- ۱
- ۲
- ۳

نکات کلیدی



- در ابتدای کار، محل سوراخ مته مرغک سمت مرغک ثابت را گریس بزنید.
- به دلیل حرارت ایجاد شده در تراش کاری، قطعه کار انساط پیدا می‌کند. برای آنکه این عمل تغییر شکلی در قطعه کار ایجاد نکند و از طرف دیگر به مرغک گردان دستگاه مرغک فشار زیاد وارد نشود، لازم است که گاهی اوقات استوانه دستگاه مرغک را آزاد کنید و پس از عقب کشیدن، دو مرتبه نوک مرغک را داخل قطعه کار جا بیندازید.





- برای کنترل طول قطعات بلند با توجه به دقت و تولرانس داده شده در نقشه ابزار اندازه‌گیری را انتخاب نمایید.

- با دقت کمتر می‌توان با مماس کردن و استفاده از سوپرت طولی و ورنیه آن، طول قطعات بلند را کنترل کرد.


شکل ۶۶

قطعه مطابق نقشه را بین سه نظام و مرغک تراشکاری نمایید.

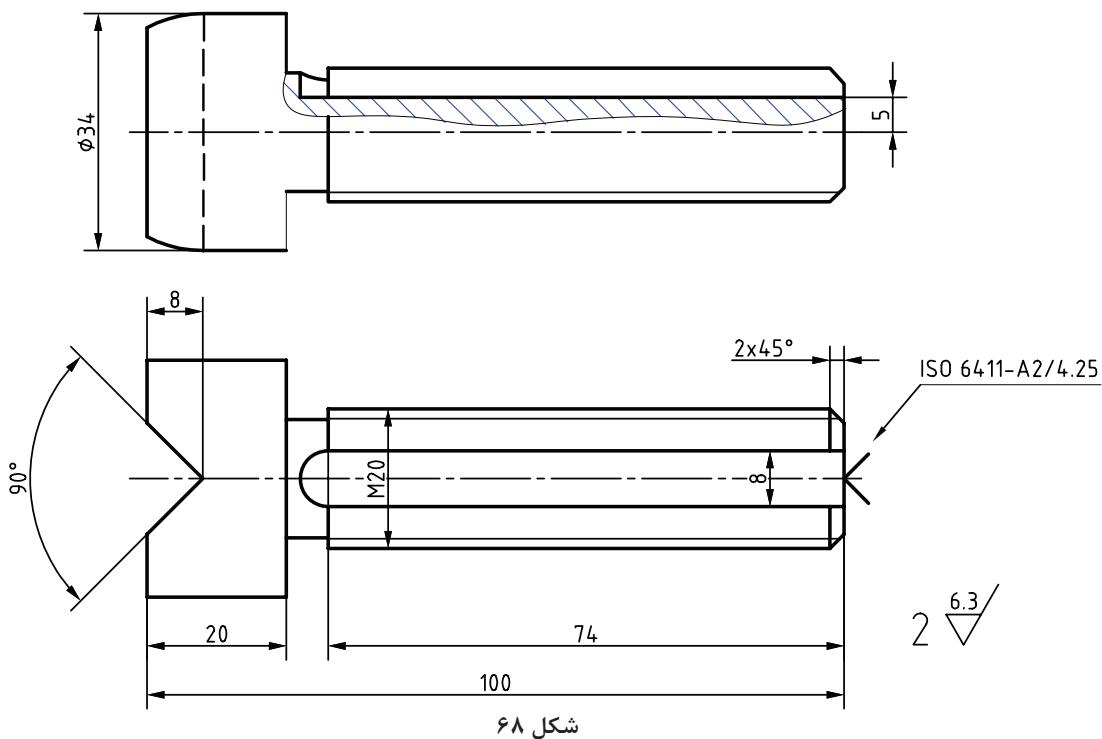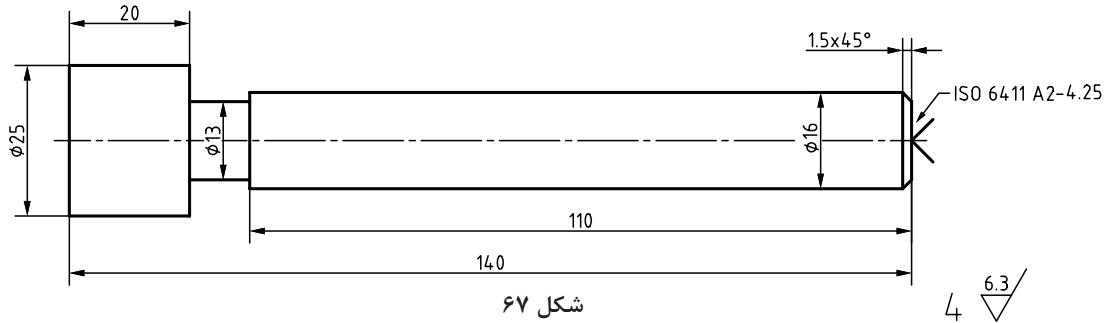

ارزشیابی تراش کاری قطعات بلند

- نمونه و نقشه کار:

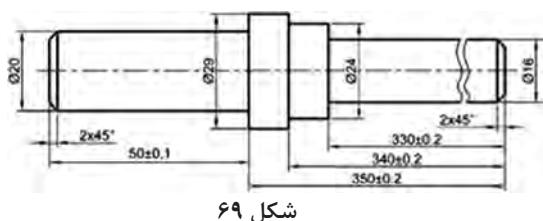

شکل ۶۹

یادداشت ۱: در انتهای سمت چپ کار، بایستی متهم رغک نوع A به قطر $3/2$ زده شود، که در پایان کار روی میله اثر مرغک باقی خواهد ماند.
یادداشت ۲: نداشتن لنگی برای قسمت های مختلف بسیار مهم است. ترانس قطر میله ها در تمام موارد ± 0.50 خواهد بود.
کار از سمت چپ در سه نظام بسته می شود و اضافه آن بایستی بریده شود.

نقشه کار: تراش کاری قطعات بلند

تراش کاری قطعات بلند مطابق نقشه.

شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی استاندارد ISO 2768-m

شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه استاندارد و دمای $30 \pm 3^\circ C$ ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۴- ابزار آلات و استاندارد ۵- وسایل ایمنی ۶- زمان ۱/۵ ساعت

ابزار و تجهیزات: دستگاه تراش مناسب با قطعه کار با متعلقات- انواع رنده بر اساس نوع کار- نقشه کار- قطعه کار ابعاد مواد اولیه ۷۳ts جنس $\varnothing 03 \times 054$ - وسایل اندازه گیری و کنترل- وسایل روغن کاری- عینک محافظ- کفش ایمنی- زیرپایی- کمربند متحرک (لینت) مناسب- متهم رغک $3/2$ - مرغک گردنان سه نظام مته

معیار شایستگی:

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------|
| ۱ | بررسی قطعه کار اولیه | ۱ | |
| ۲ | آماده سازی دستگاه | ۱ | |
| ۳ | آماده سازی ابزار | ۱ | |
| ۴ | بسن قطعه کار | ۱ | |
| ۵ | آماده سازی قطعه کار | ۱ | |
| ۶ | انجام عملیات تراشکاری قطعات بلند | ۲ | |
| شاخصی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: | | | |
| ۱- مسئولیت پذیری L2 N72 | | | |
| ۲- مدیریت مواد و تجهیزات L2 N66 | | | |
| ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ | | | |
| ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار | | | |
| ۵- پایین دنی به الزامات نقشه | | | |
| میانگین نمرات * | | | |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

واحد یادگیری ۲

آج زنی

مقدمه

آج زنی فرایندی است که طی آن برجستگی‌های کوچکی در سطح کار به منظور گیرایی بهتر برای دست ایجاد می‌شود. این عمل موجب ساده‌تر شدن برخی اعمال مانند چرخش به کمک دست می‌شود.

استاندارد عملکرد

آج زنی روی دستگاه تراش مطابق تولرانس خواسته شده نقشه

پیش نیاز

- پیشانی تراشی و روتراشی
- متهم رگکزنی
- اندازه گیری
- نقشه خوانی

مقدمه

به فلکه سوپر特 دستگاه تراش نگاه کنید. بر روی آن برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایی وجود دارد. علت ایجاد آنها چیست؟



شکل ۷۰

برای برخی از قطعات صنعتی مانند فلکه سوپر特 دستگاه تراش، دسته چکش‌ها و غیره، به خاطر راحت در دست گرفته شدن، سر نخوردن و همچنین زیبایی قطعه کار، عملیاتی بر روی آنها انجام می‌شود که به آن آج‌زنی گفته می‌شود. این عملیات برای قطعات گرد و مدور بر روی دستگاه تراش انجام می‌شود.

تعریف آج‌زنی

آج‌زنی عملیاتی است که طی آن شیارها و برجستگی‌های ریز به صورت موازی یا مایل یا ضربدری بر روی قطعه کار ایجاد می‌شود. طرح آج‌ها بنا به کاربردشان در اشکال مختلفی تولید می‌شوند.




شکل ۷۲



شکل ۷۱

ابزار آج زنی

بر روی دستگاه تراش، آج زنی توسط ابزار قرقره آج انجام می‌شود. جنس قرقره آج معمولاً از جنس فولاد ابزار آلیاژی است.

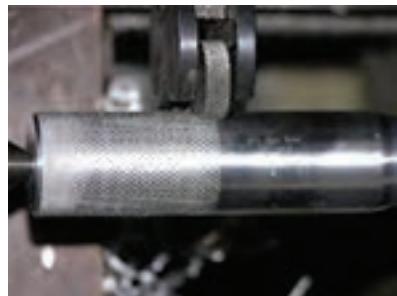


شکل ۷۴



شکل ۷۳

شکل ایجاد شده بر روی قطعه کار متناسب با فرم قرقره‌ها است. در شکل زیر نمونه‌هایی از شکل قرقره آج‌ها نشان داده شده است.

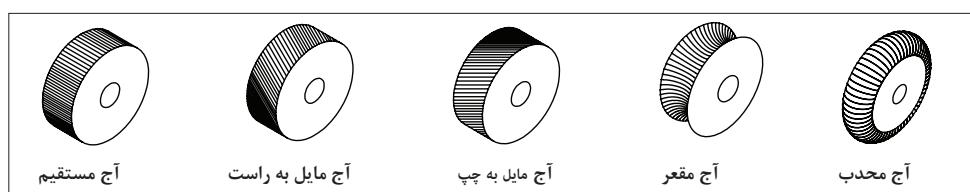

شکل ۷۵

در هنگام آج زنی برآمده برداری صورت نمی‌گیرد، بلکه در اثر فشار ابزار آج بر روی سطح قطعه کار در حال چرخش، بعضی از قسمت‌های قطعه فرورفته و قسمت‌های مجاور آن برجسته می‌شوند.

نکته



ابزار نگهداری قرقره آج

برای بستن قرقره‌های آج بر روی دستگاه تراش از ابزار مخصوص آن استفاده می‌شود. این ابزار بر روی قلم گیر دستگاه تراش بسته می‌شود.



شکل ۷۷




شکل ۷۶

این ابزارها در حالت کلی به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم بندی می‌شوند.



شکل ۷۹

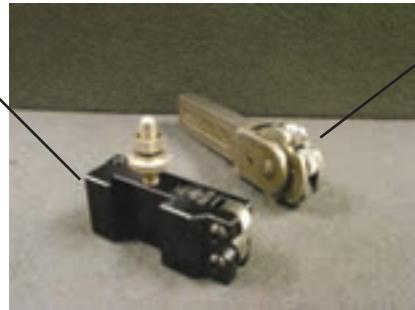


شکل ۷۸

فعالیت



در مورد تفاوت و کاربرد ابزار نگهدارنده ثابت و متحرک تحقیق کنید.

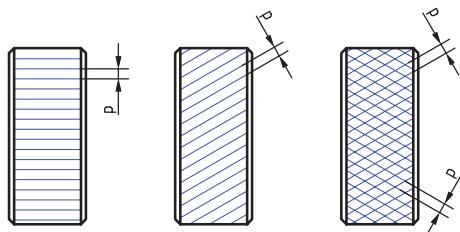

شکل ۸۰

گام آج:

فاصلهٔ دو شیار متواالی آج از هم را گام آج می‌گویند و معمولاً آن را با علامت p نشان می‌دهند.
انتخاب گام آج به طول، قطر و جنس قطعه کار بستگی دارد.

| انتخاب گام قرقه های آج بر حسب طول، قطر و جنس قطعه کار | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| برای فولاد، برنج، آلومینیم و فیبر برای فولاد = p | برای برنج، آلومینیم و فیبر = p | برای تمام موارد | برای لاستیک سخت | طول قطعه کار | قطر قطعه کار d |
| ۰/۶ | ۰/۶ | ۰/۶ | ۰/۵ | تمام طول ها | تا ۸ |
| ۰/۸ | ۰/۶ | ۰/۶ | ۰/۶ و ۰/۵ | تمام طول ها | از ۸ تا ۱۶ |
| ۰/۸ | ۰/۶ | ۰/۶ | ۰/۶ و ۰/۵ | ۶ تا | از ۱۶ تا ۳۲ |
| ۱ | ۰/۸ | ۰/۸ | ۰/۸ | بیشتر از ۶ | |
| ۰/۸ | ۰/۶ | ۰/۶ | ۰/۶ | ۶ تا | |
| ۱ | ۰/۸ | ۰/۸ | ۰/۸ | از ۶ تا ۱۶ | از ۳۲ تا ۶۳ |
| ۱/۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۶ | بیشتر از ۱۶ |

انواع قرقره‌های آج در کارگاه را تشخیص دهید و نوع آج و گام آنها را مشخص کنید.




نحوه نمایش آج در نقشه:

برای نمایش قطعات آج دار در نقشه از جدول زیر استفاده می‌شود. این جدول مطابق استاندارد DIN82 است.


| | | |
|--|------------|---|
| | RAA | آج با خطوط: به موازات محور |
| | RBR | آج با خطوط: راست |
| | RBL | آج با خطوط: چپ |
| | RGE RGV | آج با خطوط: راست - چپ (گود و برآمده) |
| | RKE RKV | آج ضربدری (گود و برآمده) |

گام استاندارد t: میلی‌متر ۰/۱/۱/۲/۱/۶/۰/۸/۰/۵

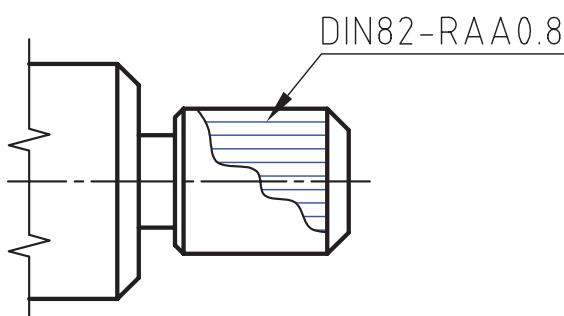

شکل ۸۱

برای مشخص کردن آج در نقشه، هم باید نوع آج و هم گام آن مشخص شود.
برای مثال در نقشه مقابل نوع آج مستقیم و مقدار گام ۰/۸ میلی‌متر است.


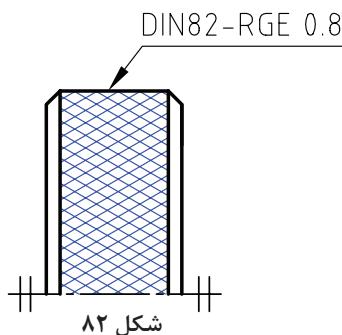


و در نقشه زیر نوع آج چپ و راست و مقدار گام $0/8$ میلی‌متر است.


فعالیت



برای نقشه‌های زیر مطابق استاندارد، نوع آج و گام آن را در محل مربوطه بنویسید.

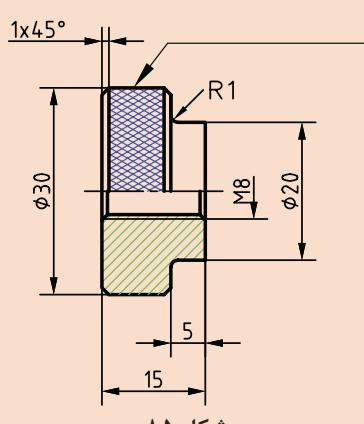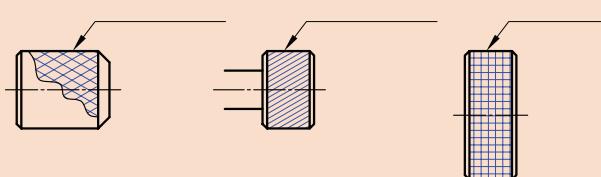

شکل ۸۳

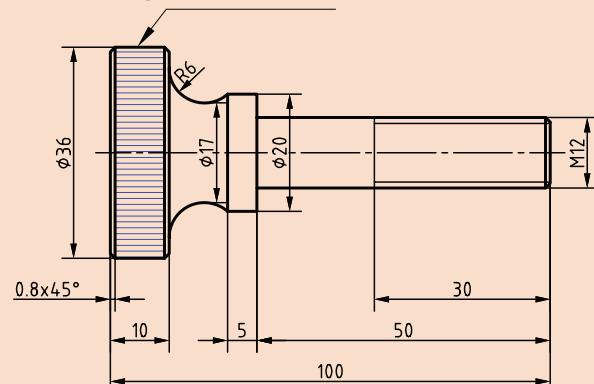


شکل ۸۴

آج زنی بر روی دستگاه تراش:

فعالیت
کارگاهی



نقشه زیر را تراش کاری نمایید و آج روی قطعه را ایجاد کنید.

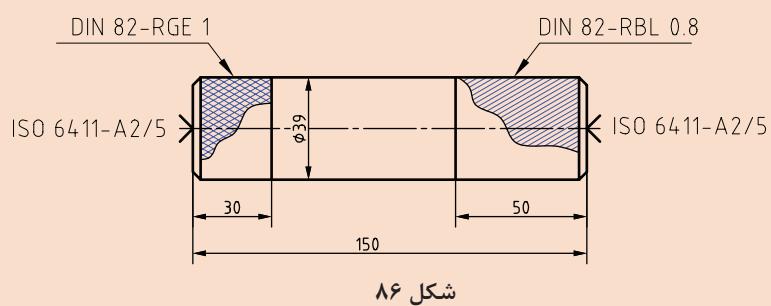

شکل ۸۶

نکته

چون در آجزنی به قطعه کار فشار وارد می‌شود، این فشار باعث افزایش قطر قطعه کار می‌گردد؛ پس در نتیجه باید در روتراشی قسمت آج دار قطر قطعه را کمتر از اندازه داده شده روی نقشه تراشید. این مقدار در حدود نصف گام قرقه آج است.

■ تعداد دوران و سرعت پیشروی را برای عملیات آجزنی تعیین کنید.



نکته

در هنگام آجزنی عده دوران در دورهای پابین مابین ۴۵ تا ۹۰ دور در دقیقه انتخاب و همچنین سرعت پیشروی در حدود نصف گام قرقه آج تنظیم کنید.

■ ابزار آجزنی مناسب با آج سمت راست قطعه را انتخاب و به قلم‌گیر بیندید و با کمک مرغک تنظیم کنید.



شکل ۸۷

■ به دلیل فشار وارد شده از سمت ابزار آجزنی بر روی قطعه کار، از مرغک گردان استفاده کنید.
■ سه‌نظام را در حالت چرخش قرار دهید، سپس ابزار آجزنی را با قطعه کار مماس کنید و باردهی را انجام دهید.



شکل ۸۸

نکته

مقدار بار در آجزنی در حدود نصف گام قرقه آج است.


■ دستگاه را در حالت پیشروی خودکار قرار دهید و عملیات آجزنی را تا طول مورد نظر انجام دهید.



نکته



در حالتی که ابزار به قطعه کار فشرده شده است، پیشروی طولی ابزار آجزنی را آغاز کنید.

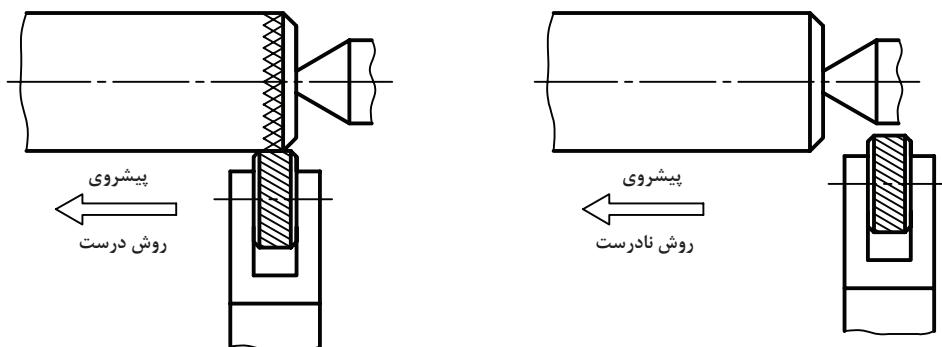

شکل ۸۹

در هنگام آجزنی از مایع خنک کننده مناسب استفاده شود.

توجه



برای جلوگیری از روی هم افتادن خطوط آجر روی قطعه کار چه راهکاری را باید در پیش گرفت.

تحقیق کنید



نکات اینمی




- پس از خاموش کردن دستگاه، سطح قطعه کار را با برس سیمی تمیز کنید.
- قطعه را از سه نظام باز کنید و آجر قسمت چپ قطعه را مطابق نقشه بزنید.




شکل ۹۰

قطعات پروژه پایانی را روی ماشین تراش آج بزنید.

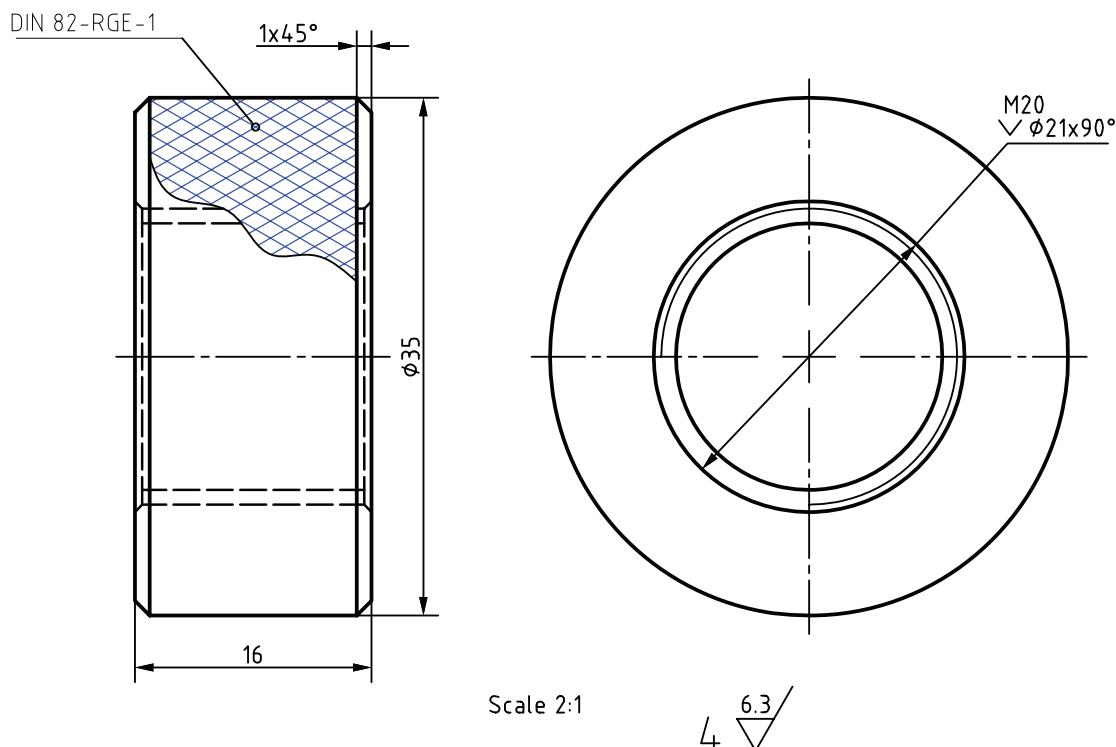


شکل ۹۱

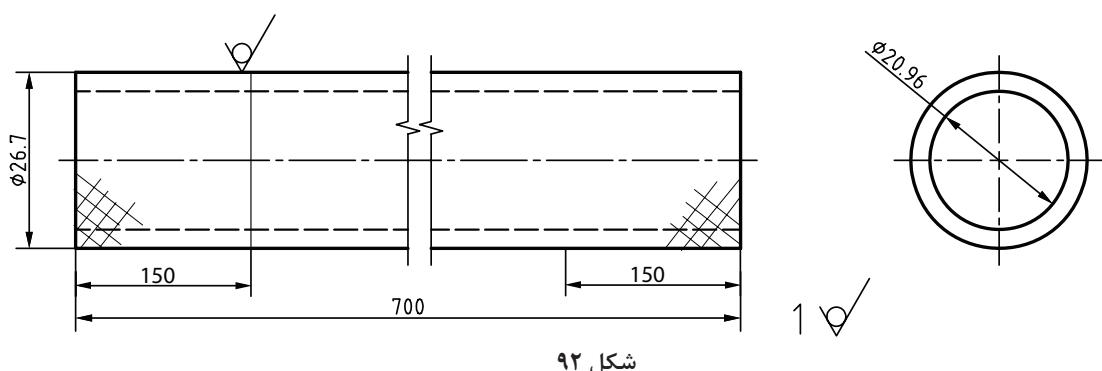

شکل ۹۲

ارزشیابی آج زنی

- نمونه و نقشه کار:

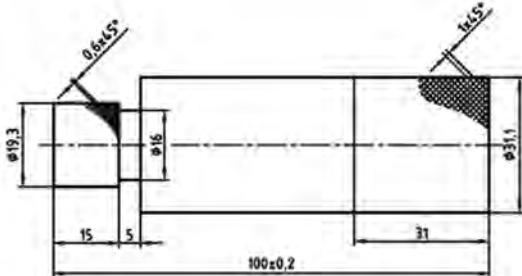

شکل ۹۳

ISO 2768 - m ترانس
St 37 Ø 32 × 105 مواد اولیه

نقشه کار: آج زنی

آج زنی قطعات با دستگاه تراش مطابق نقشه.

شاخص عملکرد:

- ۱- ظاهر آج مطابق نقشه.
- ۲- طول آج مطابق نقشه.

شرایط انجام کار:

- ۱- انجام کار در محیط کارگاه.
- ۲- نور یکنواخت باشد 400 لوکس .
- ۳- تهیویه استاندارد و دمای $20^\circ\text{C} \pm 3$.
- ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار.
- ۵- وسایل ایمنی استاندارد.
- ۶- زمان $1/5$ ساعت.

ابزار و تجهیزات: دستگاه تراش یک متری با متعلقات-
قلم آج زنی- نقشه کار- قطعه کار- کولیس $0/0.5$ با گستره
 150 میلی متر- رونگ کاری- عینک محافظ و کفشه
ایمنی- زیرپایی

معیار شایستگی:

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|------|----------------------|-----------------------|------------|
| ۱ | بررسی قطعه کار اولیه | ۱ | |
| ۲ | آماده سازی دستگاه | ۱ | |
| ۳ | آماده سازی و ابزار | ۱ | |
| ۴ | بستن قطعه کار | ۱ | |
| ۵ | آماده سازی قطعه کار | ۱ | |
| ۶ | انجام عملیات آج زنی | ۲ | |

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

۱- مسئولیت پذیری L2 N72

۲- مدیریت مواد و تجهیزات L2 N66

۳- استفاده از لباس کار و کفشه ایمنی و عینک محافظ

۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار

۵- پایین نهادی به الزامات نقشه

* میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.