

## پودمان ۲

### ساخت قطعات به روش تراشکاری



در دنیای امروز با پیشرفت سریع علم و صنعت، نیاز به سرعت و دقیق در کارها طراحی و ساخت دستگاههای پیچیده و هوشمندی که هر یک دارای قطعات مختلفی به لحاظ شکل، جنس و ... هستند، امری اجتنابناپذیر است. از این رو روش‌های متفاوتی هم برای تولید هر نوع از قطعات ابداع شده که طراحان و صنعتگران را به یادگیری این فریندها ناگزیر ساخته است تا از این رهگذر ایده‌های خویش را عملی سازند. بدیهی است آموزش و یادگیری تمام این روش‌ها و فرایندها برای یک شخص امکان‌پذیر نیست، اما آموزش مهم‌ترین آنها لازم و ضروری است.

آیا می‌دانید



- در کارگاه تراشکاری به جز دستگاه تراش چه دستگاه‌ها و وسایل دیگری به کار می‌رود؟
- چرا تراشکاری مهم‌ترین روش ساخت قطعات از طریق براده‌برداری است؟
- چگونه می‌توان از دستگاه تراش به جای دستگاه‌های دیگر مانند ماشین فرز و ماشین متله استفاده نمود؟
- چگونه می‌توان دستگاه تراش را به دستگاهی ایمن تبدیل نمود؟

هدف از این شایستگی عبارتند از:

- ۱- شرح اجزای ماشین تراش مدل TN ۵۰ ساخت تبریز
- ۲- توانایی کنترل سطوح روغن مخازن دستگاه و نحوه پر کردن و تخلیه روغن مخازن
- ۳- شرح وظیفه هر جزء دستگاه تراش
- ۴- شرح انواع عملیات تراشکاری
- ۵- رعایت نکات ایمنی در انواع کارهای تراشکاری
- ۶- تعیین مراحل انجام کار جهت تراشکاری قطعات
- ۷- ساخت قطعات توسط دستگاه تراش بر اساس نقشه

### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر به تراشکاری قطعات فلزی و غیر فلزی بر اساس نقشه خواهند بود.

آیا می دانید



تراشکاری یکی از فرایندهای تولید قطعات به روش براده برداری است. در صنعت بیشتر قطعات مورد استفاده مانند محورها، پین‌ها، یاتاقان‌ها و ... دارای مقاطع دایره‌ای هستند که بهترین و اقتصادی‌ترین روش برای تولید این قطعات فرایند تراشکاری است؛ لذا این ویژگی، دستگاه تراش را به یکی از پرکاربردترین دستگاه‌های صنعتی تبدیل کرده است.

پخش فیلم

فرایند تراشکاری



دستگاه تراش برای تولید قطعاتی طراحی شده است که مقطع دایره‌ای شکل دارد. در فرایند تراشکاری قطعه کار با قسمتی از دستگاه نگه داشته می‌شود و با سرعت محاسبه شده و مشخص دوران داده می‌شود و ابزاری از جنس سخت‌تر از قطعه کار با حرکت خطی و جدا کردن براده قطعه را تراش می‌دهد. (شکل‌های ۱-۲ و ۲-۲)



شکل ۲-۲ – فرایند تراشکاری



شکل ۱-۲ دستگاه تراش

چند نمونه از قطعات تراشکاری در  
شکل ۳-۲ نمایش داده شده است.



شکل ۳-۲ – چند نمونه از قطعات تراشکاری شده

فعالیت



گفتگو کنید و جدول زیر را کامل کنید.

تولید کدام یک از قطعات زیر فقط با تراش امکان‌پذیر است؟ برای هر یک دلیل بیاورید.

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |
| ..... | کل قسمت‌های قطعه با تراش قابل ساخت است، به جز سه سوراخ کوچک. | .....  |
|       |  |  |
| ..... | .....  | کل قسمت‌های قطعه با تراش قابل ساخت است، به جز قسمت شش‌گوش. |

پژوهش کنید



با استفاده از موتور جستجوی <https://www.google.com> اطلاعاتی درباره میکرومتر، طرز کار آن و جایگاه آن در تراشکاری تهیه و در کلاس ارائه نمایید.

ترجمه کنید



Engine lathes are designed for various jobs. They can be used for turning external cylindrical, tapered, and contour surfaces; boring cylindrical and taper holes; machining face surfaces; cutting external and internal threads; drilling, counterboring, countersinking, and reaming holes; spotfacing, cutting off, etc.

## قسمت‌های مختلف دستگاه تراش



### معرفی دستگاه تراش TN50



شکل ۴-۲

۱- ریل دستگاه: محل قرارگیری و هدایت قسمت‌هایی از دستگاه است که دارای حرکت خطی هستند، مانند قوطی حرکت و دستگاه مرغک.



شکل ۵-۲

۲- الکتروموتور: حرکت دورانی سه‌نظام را تأمین می‌کند.



شکل ۶-۲

۳- جعبه دندۀ اصلی: از این وسیله برای تنظیم تعداد دوران مختلف قطعه کار استفاده می‌شود.



شکل ۷-۲

۴- محور اصلی: یک میله فولادی تو خالی است که در درون جعبه‌دنده اصلی یاتاقان‌بندی شده است. یک سر این محور از جعبه‌دنده اصلی خارج شده است. این قسمت برای بستن سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام و دیگر تجهیزات بستن قطعه کار استفاده می‌شود.



شکل ۸-۲

۵- سه‌نظام: متدائل‌ترین وسیله برای بستن قطعه کار روی ماشین تراش است.



شکل ۹-۲

۶- جعبه‌دنده پیشروی: جعبه‌دنده پیشروی برای حرکت دادن ابزار به طور خودکار و برای پیچ‌تراشی استفاده می‌شود.



شکل ۱۰-۲

#### ۷- قوطی حرکت (سوپرت):

مجموعه‌ای است که روی راهنمایی منشوری و تخت ریل دستگاه قرار گرفته است و وظیفه آن تأمین حرکت طولی و عرضی ابزار است و به دو صورت دستی و خود کار حرکت می‌کند. این مجموعه از چهار قسمت تشکیل شده است که شامل سوپرت طولی، سوپرت عرضی، سوپرت فوقانی و ابزار گیر است.



شکل ۱۱-۲

#### ۸- دستگاه مرغک:

از این وسیله در هنگام تراشیدن قطعات بلند و سوراخ کاری روی قطعات استفاده می‌شود.



شکل ۱۲-۲

#### ۹- کلیدهای راهاندازی دستگاه:

برای روشن و خاموش کردن الکتروموتور استفاده می‌شود.

۱۰- اهرم کلاچ: برای به گردش درآوردن محور اصلی در هر دو جهت و توقف آن به کار می‌رود.



شکل ۱۳-۲

All engine lathes have virtually the same arrangement of main units.

Its main units are the bed, the headstock(spindle head), which may accommodate the speed gearbox, the carriage with the tool post and the apron, the feed gearbox, and the tailstock.

The bed serves as the base on which all the main units of the lathe are mounted. The most essential part of the bed is its guide ways, which may be of different shape, such as flat ways, prismatic ways or combination thereof. The guide ways serve as guides for the carriage and the tailstock.

با توجه به شکل ۱۴-۲ جدول زیر را کامل کنید.


ترجمه کنید



فعالیت



| شماره مشخص شده در شکل | توضیحات                         |
|-----------------------|---------------------------------|
| ۱                     | نگهداشت قطعه کار                |
| .....                 | تنظیم سرعت حرکت ابزار           |
| .....                 | روشن و خاموش کردن الکتروموتور   |
| .....                 | سوراخ کاری قطعات                |
| .....                 | حرکت دادن ابزار                 |
| .....                 | تنظیم تعداد دوران قطعه کار      |
| .....                 | به حرکت درآوردن سه نظام         |
| .....                 | محل نصب ابزار                   |
| .....                 | تکیه گاه قطعات بلند             |
| .....                 | قطع و وصل کردن برق ورودی دستگاه |

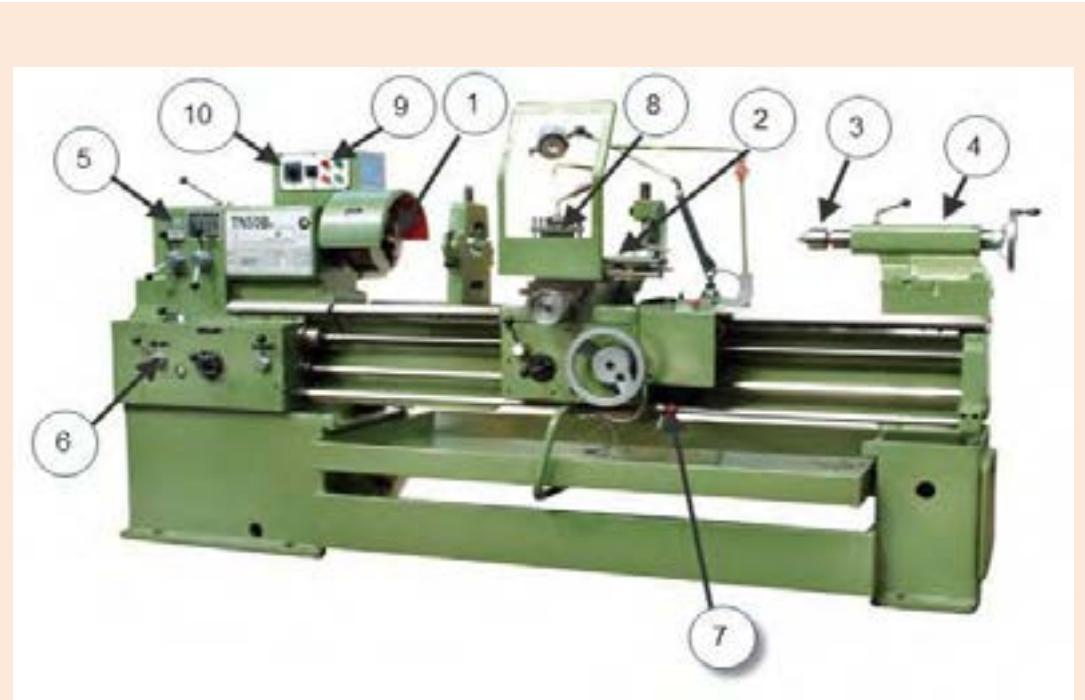

شکل ۱۴-۲

نکات ایمنی



- ۱- استفاده از انگشت‌تر، ساعت، شال‌گردن و... در کارگاه ممنوع است؛
- ۲- هنرجو فقط می‌تواند با لباس کار و کفش مناسب در کارگاه حاضر شود؛
- ۳- در بدو ورود به کارگاه به تابلوهای ایمنی و هشداردهنده توجه کنید و از مقرارت داخل کارگاه مطلع شوید؛
- ۴- در هنگام تراشکاری استفاده از دستکش ممنوع است؛
- ۵- قبل از شروع به کار با هر دستگاهی قسمت‌های مختلف آن را بشناسید و نحوه خاموش و روشن کردن آن را یاد بگیرید؛
- ۶- قبل از روشن کردن الکتروموتور مطمئن شوید که اهرم کلاچ در وسط قرار دارد؛
- ۷- قبل از به حرکت درآوردن سه‌نظام مطمئن شوید که سه‌نظام در اثر گردش به جایی برخورد نمی‌کند؛
- ۸- به هیچ عنوان برای نگهداشتن سه‌نظام از کلید خاموش کردن الکتروموتور استفاده نشود؛
- ۹- اهرم‌های تنظیم تعداد دوران را کنترل نمایید و از جایه‌جا کردن آنها در هنگام دوران سه‌نظام خودداری کنید؛
- ۱۰- به هیچ عنوان به سه‌نظام و دیگر قسمت‌های در حال حرکت دست نزنید؛
- ۱۱- قبل از شروع به کار دستگاه تراش را روغن کاری کنید و سطح روغن در چشمی‌ها را کنترل کنید؛
- ۱۲- به هیچ عنوان آچار سه‌نظام روی سه‌نظام جا نماید.

The headstock is mounted on the left side of the bed. It contains the speed gearbox with its principal part, the spindle, which rotates in sliding or antifriction bearings. The spindle usually has a through hole, through which the bar stock being machined can pass. On its external surface the spindle nose has the locating journals to mount a chuck or a faceplate: inside, there is a taper hole to accommodate the shank of a centre.

ترجمه کنید



## راهاندازی دستگاه تراش

پخش فیلم



با توجه فیلم شماره ۳، موارد خواسته شده را با رعایت نکات ایمنی و تحت نظر هنرآموز محترم انجام دهید:

- ۱- سطح روغن مخازن را کنترل و قسمت‌های مختلف دستگاه را روغن کاری نمایید؛
- ۲- هر کدام از سوپرت‌های اصلی، عرضی و فوقانی را با اندازه‌هایی که مربی شما مشخص می‌نماید، در دو جهت جایه‌جا کنید؛
- ۳- جعبه‌دنده اصلی را روی کمترین دور تنظیم کنید؛
- ۴- الکتروموتور را روشن کرده و سه‌نظام را در دو جهت موافق و مخالف عقربه‌های ساعت حرکت دهید.

فعالیت کارگاهی ۱



## تجهیزات بستن قطعه کار روی دستگاه تراش

پخش فیلم



در هنگام تراشکاری به دلیل وارد شدن نیروی برشی به قطعه و ابزار لازم است که هر کدام از آنها به صورت محکم و بدون ارتعاش در جای خود بسته شوند. برای نگهداشتن قطعه کار معمولاً از سه نظام استفاده می‌شود؛ اما این قسمت یکی از قسمت‌های قابل تعویض دستگاه است و بر حسب شکل هندسی قطعه لازم است که تعویض شود. در جدول زیر چند نمونه از وسایل بستن قطعه کار معرفی می‌شود.



ج: پشت صفحه ارشمیدس



ب: پیچ ارشمیدس



الف: استقرار فک روی پیچ ارشمیدس

شکل ۱۵-۲



ج: بستن قطعه گرد در سه نظام



ب: بستن قطعه گرد در چهار نظام



الف: بستن قطعه گرد با قطر زیاد توسط فک وارو

شکل ۱۶-۲



ج: بستن قطعه با مقطع مستطیل در صفحه نظام با فک‌های تکرو



ب: بستن قطعه با مقطع مریع در چهار نظام



الف: بستن قطعه شش گوش در سه نظام

شکل ۱۷-۲

ترجمه کنید



پخش فیلم



Chucks are employed to clamp relatively short workpieces. They are divided into self-centering and independent types. Independent chucks usually have four jaws, each jaw being capable of independent movement to clamp workpieces of nonsymmetrical shape, Self – centering chucks commonly have three jaws, which are expanded and drawn simultaneously.

## انواع قطعه کار و ابزار از نظر جنس

تراشکاری فولاد، چدن، برنج، آلومینیم و مواد مصنوعی

مهم‌ترین جنس قطعات و ابزارهای تراشکاری به شرح زیر است:

### (الف) انواع جنس قطعه کار

۱ - **چدن**: اگر درصد کربن در آهن بین ۲۰۶ تا ۶۶۷ درصد باشد، آن را چدن می‌نامند.

۲ - **فولاد**: اگر درصد کربن در آهن بین ۵٪ تا ۲۰۶ درصد باشد، آلیاژ به دست آمده فولاد نامیده می‌شود. برای بهبود خواص فولاد آن را با عنصر دیگری مانند منگنز و کروم و فلزات خاص دیگری بر حسب نیاز ترکیب می‌کنند.


۳ - **فلزات غیر آهنی سبک**: آلومینیم و آلیاژهای آن جزء این دسته از فلزات به شمار می‌روند. به علت سبکی وزن و استحکام زیاد در صنایع مختلف از جمله هوایپیماسازی کاربرد فراوان دارند. مقاومت آنها نسبت به خوردگی بالاست.

۴ - **فلزات غیر آهنی سنگین**: از فلزات غیر آهنی سنگین می‌توان به مس و روی و آلیاژ مهم این دو یعنی برنج اشاره کرد.

۵ - **مواد مصنوعی**: این مواد مانند پلی‌اتیلن از نفت خام به دست می‌آیند. به علت مزایای زیادی که دارند کاربرد فراوانی در صنعت داشته و قابلیت برآده‌برداری خوبی دارند.


### (ب) انواع جنس ابزارهای تراشکاری

۱ - **فولاد آلیاژی**: متداول‌ترین ابزارهای برآده‌برداری از این جنس ساخته شده‌اند. این فولادها علاوه بر کربن با فلزات دیگری مانند کروم، ولفرام، وانادیم، مولیبدن و کبالت آلیاژ شده‌اند و بر دو نوع کم‌آلیاژ و پر‌آلیاژ تقسیم می‌شوند. فولادهای ابزارسازی کم‌آلیاژ تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد و فولادهای پر‌آلیاژ تا ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد سختی خود را حفظ می‌کنند. فولادهای پر‌آلیاژ به نام فولادهای تند بر (HSS) معروفند. این رنده‌ها معمولاً در مقاطع گرد، مربع، مستطیل و یا ذوزنقه در طول ۲۰۰ میلی‌متر تولید می‌شوند.

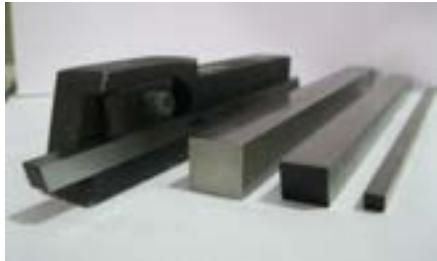

شکل ۱۸-۲

**۲ - فلزات سخت:** این نوع ابزارها را از مخلوط پودر کاربید بعضی از فلزات دیرگذار مانند ولفرام، تیتان، تانتال، مولیبden و وانادیوم به همراه پودر کبالت به عنوان چسب تولید می‌کنند. از خصوصیات بارز این ابزارها می‌توان به سختی زیاد، مقاومت زیاد به سایش و مقاومت تا دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد اشاره کرد.

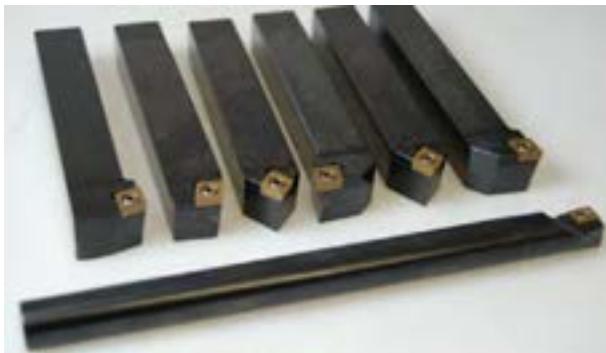

شکل ۱۹-۲: تیغچه بسته شده در نگه دارنده(هولدر)



شکل ۱۹-۲: تیغچه ها

**۳ - سرامیکی:** قسمت عمده سرامیک‌ها را اکسید فلزاتی مانند آلمینیم، سیلیسیم و کروم به عنوان فلزات سخت تشکیل داده و باقی آنها را فلزاتی مانند مولیبden، کبالت و نیکل به عنوان فلزات چسباننده تشکیل می‌دهند. مقاومت سرامیک‌ها در مقابل سایش ۵ تا ۱۰ برابر فلزات سخت است و تا دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد سختی خود را حفظ می‌کنند.

## سطوح و زوایای ابزارهای تراشکاری

تیز کردن و معرفی زوایای اصلی ابزار

پخش فیلم





شکل ۲-۲: رنده قبل و بعد تیز کردن

ابزارهای مورد استفاده در کارگاه تراشکاری معمولاً از جنس HSS هستند. این ابزارها در ابتدا به صورت خام و غیر قابل استفاده هستند و باید با روش سنگزنی تیز و آماده کار شوند. برای تیز کردن ابزار باید سطوح و زوایای مشخصی روی آن ایجاد شود. ابزار تراشکاری را رنده نیز می‌نامند. بعد از این از کلمه رنده به جای ابزار استفاده می‌گردد.

## سطوح ابزار

- ۱- سطح براده:** سطحی است که روی رنده ایجاد می‌شود و نقش آن کمک به نفوذ بهتر ابزار و هدایت براده‌ها در هنگام جدا شدن از قطعه است.
- ۲- سطح آزاد:** سطحی است که روی رنده ایجاد می‌شود و نقش آن کمک به نفوذ بهتر ابزار و جلوگیری از اصطکاک بین رنده و قطعه کار است. رنده دارای سطح آزاد پیشانی و سطح آزاد بغل است.
- ۳- لبه اصلی:** فصل مشترک بین سطح براده و سطح آزاد بغل است و براده‌برداری باید با این لبه صورت بگیرد.
- ۴- لبه فرعی:** فصل مشترک بین سطح براده و سطح آزاد پیشانی است و بهتر است براده‌برداری با این لبه صورت نگیرد. (شکل ۲-۲)




شکل ۲-۲: سطوح رنده

## زواياي اصلی ابزار

**۱- زاویه براده:** زاویه بین سطح براده و سطح قبلی رنده، را زاویه براده می‌گویند و با حرف  $\gamma$ (گاما) نمایش داده می‌شود.

**۲- زاویه آزاد:** زاویه بین سطح آزاد بغل و سطح قبلی رنده را زاویه آزاد می‌نامند و با حرف  $\alpha$ (alfa) نمایش داده می‌شود.

**۳- زاویه گوه:** زاویه بین سطح براده و سطح آزاد بغل، زاویه گوه نام دارد که با حرف  $\beta$ (بتا) نمایش داده می‌شود.

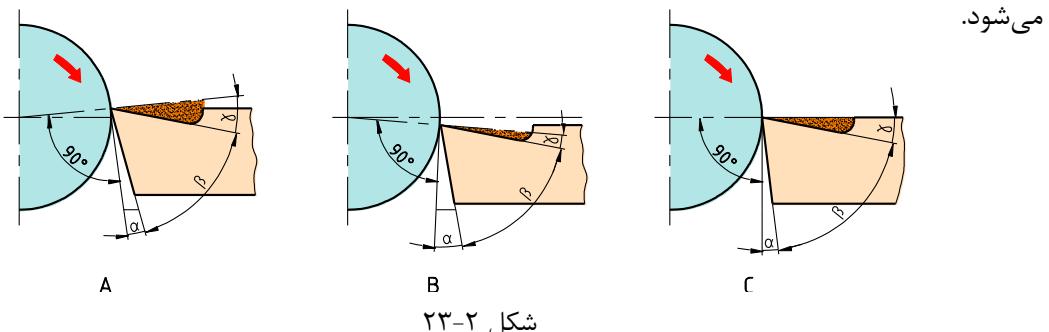

شکل ۲۳-۲

## زواياي فرعی رنده تراشکاري:


- زاویه تنظیم  $X$ : زاویه بین لبه برنده اصلی و امتداد مسیر پیشروی است و مقدار آن در بغل تراشی  $90^\circ$  و در رو تراشی کمتر از  $90^\circ$  است.

- زاویه رأسها  $\epsilon$ : زاویه بین لبه برنده اصلی و لبه برنده فرعی رنده است و مقدار آن  $110^\circ - 80^\circ$  است.

- زاویه تمایل  $\lambda$ : زاویه لبه برنده اصلی با سطح افق است. اگر صعود لبه اصلی به سمت نوک آن باشد،


زاویه تمایل مثبت و در غیر این صورت زاویه تمایل منفی است. زاویه تمایل بین  $4^\circ +$  و  $4^\circ -$  درجه انتخاب می‌شود.

زاویه تمایل در خشن کاری منفی و در پرداخت کاری مثبت در نظر گرفته می‌شود.

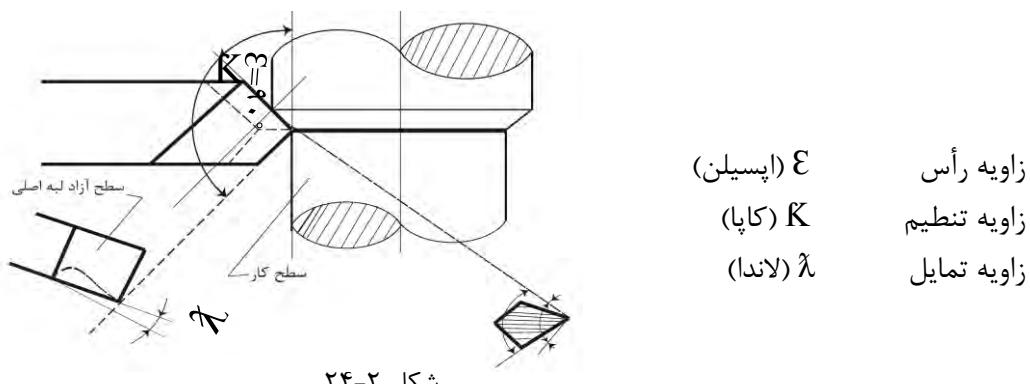

شکل ۲۴-۲







## أنواع رنده‌های تراشکاری

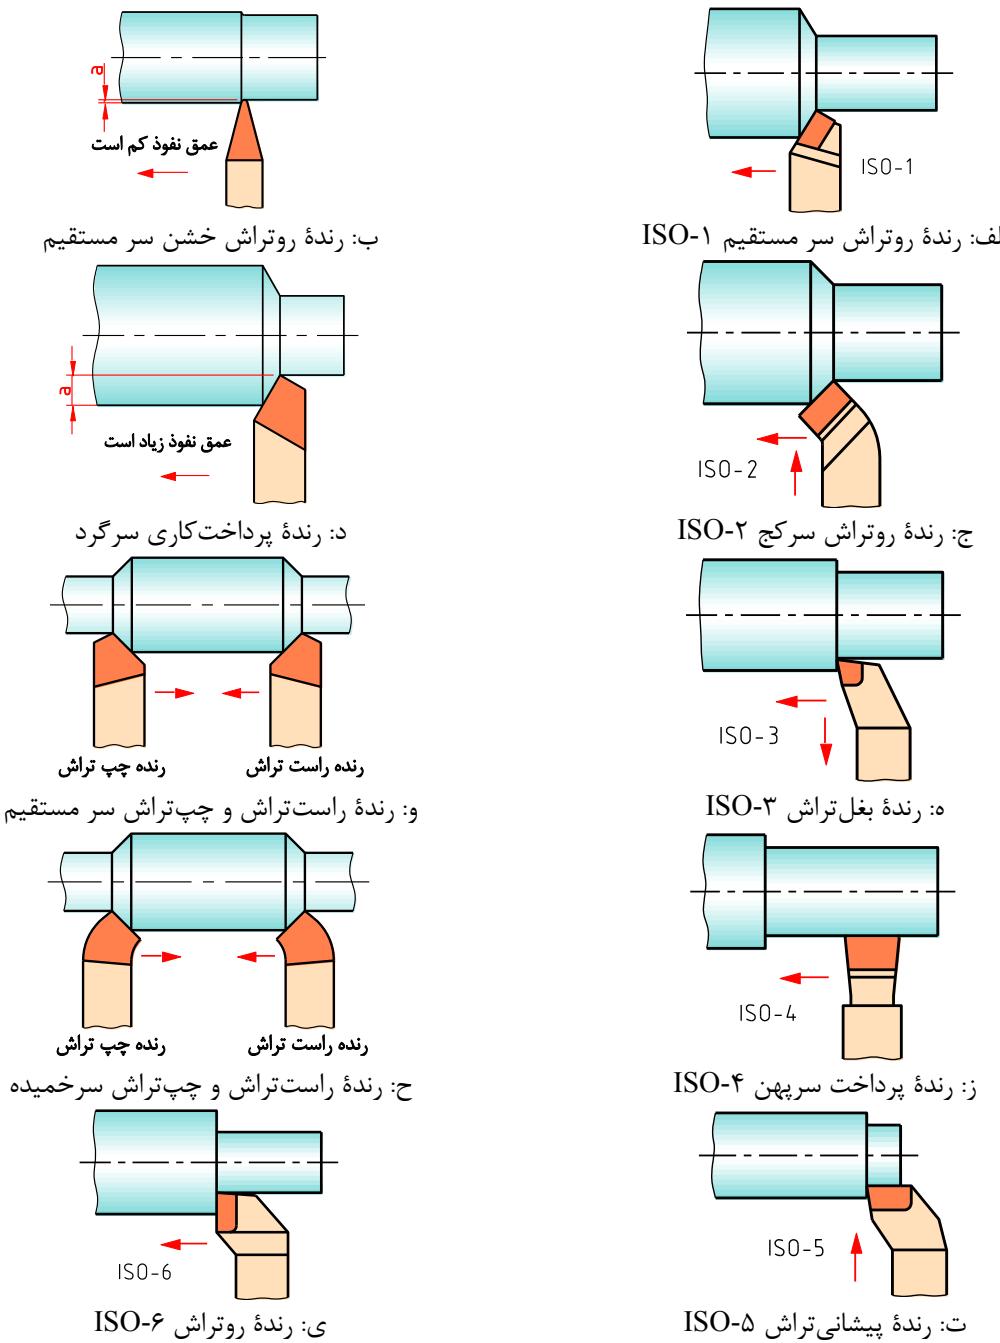

## کاربرد رندهای برشکاری

فعالیت

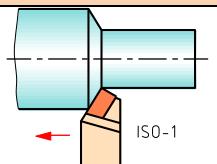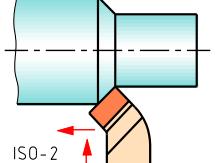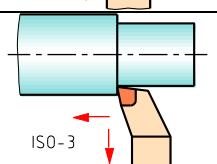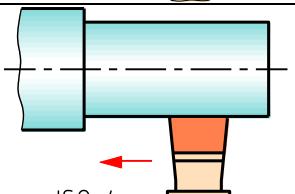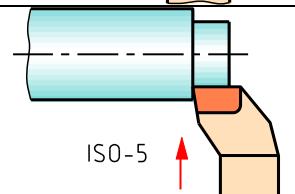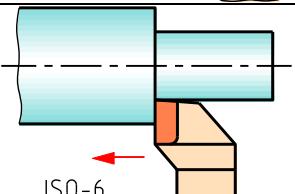


| شکل رنده  | کاربرد      |
|---|-------------|
|    | روتراسی خشن |
|    |             |
|   |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |

فعالیت



زوایای اصلی رنده تراشکاری را روی شکل مقابل نمایش دهید.

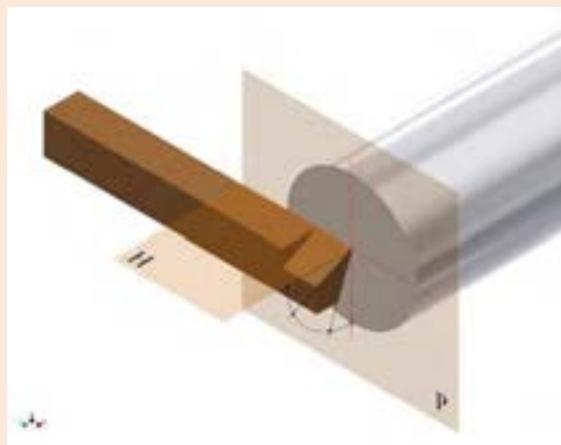

## بستن و نده روی دستگاه تراش

رنده در قسمتی به نام رنده‌گیر بسته می‌شود. در دستگاه تراش TN50 یک رنده‌گیر چهارطرفه گردان دارد. برای بستن رنده از پیچ‌های رنده‌گیر استفاده می‌شود. رنده باید دقیقاً در مرکز قطعه بسته شود، برای این کار از نوک مرغک گردان مطابق با شکل استفاده و برای تنظیم ارتفاع رنده از زیر سری پله‌ای قابل تنظیم یا ورقه‌های نازک استفاده می‌شود.



شکل ۲۶-۲: تنظیم رنده

طولی از رنده که تکیه‌گاه رنده‌گیر بیرون است، حدوداً دو برابر ارتفاع رنده است، چنانچه طول رنده بیشتر بیرون بسته شود، احتمال ارتعاش و شکستن رنده وجود دارد و در صورت کوتاه بستن هم احتمال گیر کردن رنده‌گیر به سه‌نظام یا دستگاه مرغک وجود دارد.



شکل ۲۷-۲: بستن رنده

پس از تنظیم ارتفاع رنده، باید پیچ‌های روی رنده را سفت کرد و برای اینکه فشار مستقیم پیچ موجب شکستن رنده نشود، باید یک تکه تسمه روی آن قرار گیرد و حداقل دو پیچ از رنده‌گیر سفت شود و پس از قرار دادن رنده‌گیر در زاویهٔ تنظیم مورد نظر، پیچ مرکزی آن نیز محکم شود. چنانچه رنده هم‌مرکز با قطعهٔ کار بسته نشود، زوایای اصلی مقادیر واقعی را نداشته و برآورده‌برداری با مشکل مواجه خواهد شد.

| معایب احتمالی در بستن رنده |                         | فعالیت |
|----------------------------|-------------------------|--------|
| تصویر رنده                 | عیب موجود               |        |
|                            | .....<br>.....<br>..... |        |
|                            | .....<br>.....<br>..... |        |
|                            | .....<br>.....<br>..... |        |

## تعیین تعداد دوران سه نظام

سرعت برش  $V_c$ : سرعت محیطی قطعه کار بر حسب متر بر دقیقه، در حین براده برداری را سرعت برش می‌گویند.

مقدار سرعت برش بر حسب جنس قطعه کار و جنس ابزار در جدول مندرج در کتاب همراه آورده شده است.

$$n = \frac{1000 V_c}{\pi d}$$

$n$  تعداد دور در دقیقه  
 $V_c$  سرعت برش  $m/min$   
 $d$  قطر قطعه بر حسب  $mm$

پس از محاسبه تعداد دور موجود روی دستگاه را می‌توان تنظیم نمود.  
تذکر: انتخاب تعداد دور بیش از مقدار محاسبه شده باعث کندی رنده و کاهش عمر رنده خواهد شد.  
انتخاب تعداد دور کمتر از مقدار محاسبه شده، باعث افزایش زمان انجام کار و بعضًا باعث شکستن نوک رنده خواهد شد.

مثال ۱: تعداد دور مناسب برای تراشکاری قطعه‌ای به قطر  $30$  میلی‌متر با رنده‌ای از جنس تندبر HSS چقدر است؟

$$V_c = 35 m/min$$

$$n = \frac{1000 V_c}{\pi d} = \frac{1000 \times 35}{\pi / 14 \times 30} = 371 / 55 \frac{U}{min}$$

تعداد دور مناسب برای تراشکاری قطعه‌ای به قطر  $40 mm$  از جنس آلومینیوم با رنده‌ای از جنس تندبر HSS چقدر است؟

فعالیت



## انجام عملیات پیشانی تراشی

- ۱- بستن قطعه کار: طولی از قطعه که بیرون از سه نظام قرار می‌گیرد، **بیش از دو برابر قطر** آن نباشد؛
- ۲- محاسبه و تنظیم تعداد دوران مورد نیاز برای قطعه کار؛
- ۳- بستن رنده: بر اساس اصول فنی و ایمنی گفته شده؛
- ۴- در حالی که سه نظام در حال چرخش است، ابزار را با حرکت سوپرت طولی به قطعه نزدیک نموده و پس از برقراری تماس با حرکت عرضی، رنده را از پیشانی کار دور کنید؛
- ۵- به وسیله سوپرت طولی به مقدار لازم باردهی طولی را انجام دهید؛
- ۶- به وسیله سوپرت عرضی با حرکت دستی یا با حرکت پیشروی اتومات تنظیم شده (بر اساس جدول) عملیات کف تراشی را انجام دهیم.

تذکر: چنانچه قطعه در قسمت پیشانی سوراخ داشته باشد، باردهی از مرکز پیشانی به سمت خارج آن بهتر است و اگر فاقد سوراخ باشد حرکت از بیرون به سمت مرکز پیشانی قطعه مناسب‌تر است.

### انجام عملیات رو تراشی (رو تراشی قطعات کوتاه)

این عملیات برای کم کردن قطر قطعه کار استفاده می‌شود و رنده با حرکت در جهت محور قطعه کار عمل براده‌برداری را انجام می‌دهد. بستن قطعه کار مانند پیشانی تراشی است و چنانچه طولی از سه‌نظام که بیرون است، بیشتر از دو برابر قطر قطعه باشد، باید از مرغک گردانی که روی دستگاه مرغک بسته شده است به عنوان تکیه‌گاه سر دوم قطعه استفاده کرد. تعداد دوران نیز مانند پیشانی تراشی است. در رو تراشی اگر ابزار فاصله مناسبی از قطعه کار داشته باشد، دستگاه را روشن کرده و سه‌نظام را به حرکت درآورید و سپس رنده را به آرامی با سطح جانبی قطعه تماس داده، از سمت راست قطعه خارج کنید، سپس به مقدار لازم عمق بار را با استفاده از سوپرت عرضی تنظیم و با حرکت سوپرت طولی آرام، رنده را به پیشانی قطعه تماس دهید و ورنیه حرکت طولی را نیز صفر کنید.

در ادامه می‌توانید با حرکت دستی سوپرت طولی به طور یکنواخت و آرام یا حرکت اتوماتیک طولی تنظیم شده بر اساس جدول مندرج در کتاب همراه، براده‌برداری را ادامه دهید.



شکل ۲۹-۲: تراشکاری قطعات کوتاه

نکات ایمنی



#### نکات ایمنی در پیشانی تراشی و رو تراشی:

- از باقی گذاشتن آچار سه نظام پس از بستن قطعه کار خودداری کنید؛
- از لمس کردن براده ها با دست خودداری کنید؛
- استقرار در محل صحیح ضروری است و از نزدیک کردن دست و صورت به قسمت های متحرک مخصوصاً سه نظام و قطعه کار خودداری کنید؛
- دستگاه روش را هرگز ترک نکنید؛
- همیشه سوپرت فوقانی اندکی بیرون از راهنمای دم چلچله ای خود باشد تا هنگام تراشکاری راهنمای دم چلچله ای به سه نظام برخورد نکند.
- لباس کار دارای آستین بسته باشد؛
- از زیرپایی مناسب استفاده کنید.
- از تکیه دادن به دستگاه خودداری کنید؛
- در پایان کار قبل از تمیز کردن دستگاه ابتدا رنده و قطعه کار را باز کنید؛

رو تراشی قطعات بلند نیازمند تدبیر خاصی است و در نظر نگرفتن آنها حوادث جبران ناپذیری را رقم خواهد زد.

توجه کنید



ترجمه کنید



The tailstock serves to support the workpiece being turned between the centres, and also hold tools for machining holes(such as drill , counterbores ,and reamers) and for cutting threads( such as taps and dies). The tailstock can slide along the corresponding ways of bed.

#### عملیات مخروط تراشی

##### فرایند مخروط تراشی

بخش فیلم



نمونه ای از مخروط های مورد استفاده در دستگاه تراش در شکل های زیر نمایش داده شده است.




ب: مرغک ثابت



الف: مرغک گردان

شکل ۳۰-۲

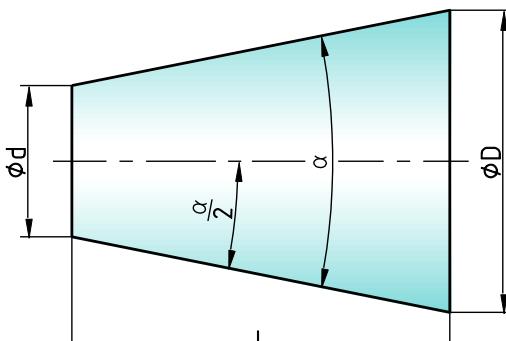

شکل ۳۱-۲

مشخصات مخروط ناقص:

D: قطر بزرگ مخروط

d: قطر کوچک مخروط

L: طول مخروط


$\alpha$ : زاویه رأس مخروط

$\alpha/2$ : زاویه تنظیم

با توجه به شکل فوق روابط زیر برقرار است:

$$c = \frac{D-d}{L} \quad \text{نسبت مخروطی}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{c}{\frac{D-d}{2L}} = \frac{2c}{D-d} \quad \text{شیب} \quad \tan \frac{\alpha}{2}$$

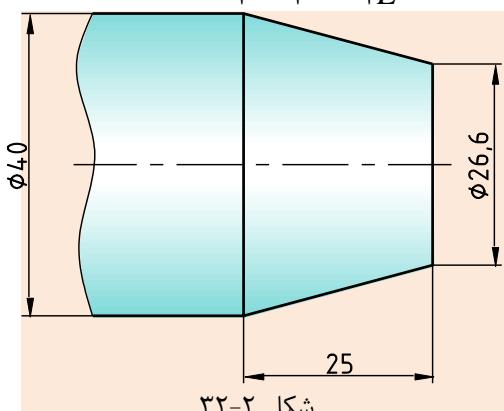

شکل ۳۲-۲

فعالیت



زاویه انحراف سوپر فوکانی را برای تراشیدن  
مخروط شکل مقابل حساب کنید.



## أنواع روش‌های مخروط‌تراشی



در این کتاب فقط به توضیح روش اول پرداخته شده است.

مخروط تراشی با روش انحراف سوپرت فوقانی: در این روش با شل کردن چهار عدد مهره مجاور سوپرت فوقانی می‌توان سوپرت فوقانی را بر اساس زاویه تنظیم محاسبه شده انحراف داد و سپس مهره‌ها را سفت کرد.



شکل ۳۳-۲: انحراف سوپرت فوقانی

#### مزایای مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوقانی:

- ۱- در این روش تنظیم دستگاه راحت است؛
- ۲- مخروط‌های داخلی و خارجی قابل تراشیدن است؛
- ۳- مخروط‌های کامل و ناقص قابل تراشیدن است؛
- ۴- مخروط‌هایی که زاویه رأس بزرگ دارند، قابل تراشیدن است.

#### معایب مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوقانی:

- ۱- در این روش حرکت پیش روی فقط با سوپرت فوقانی انجام می‌گیرد و این سوپرت فقط به صورت دستی هدایت می‌شود. لذا صافی سطح یکنواخت نخواهد بود.
- ۲- طول مخروط‌هایی که در این روش تراشیده می‌شوند، محدود به کورس حرکت سوپرت فوقانی است.

تذکر: تعداد دور در مخروط تراشی را می‌توان بر حسب قطر بزرگ مخروط محاسبه نمود.

نکات اینمنی



این نکات همانند موارد مطرح شده در کف تراشی و رو تراشی است.

پژوهش کنید




با استفاده از موتور جستجوی <https://www.google.com/>، اطلاعاتی درباره سایر وسائل و روش‌های مخروط تراشی را پیدا کنید.

## عملیات شیارتراشی و برش

پخش فیلم

فرایند شیارتراشی و برش

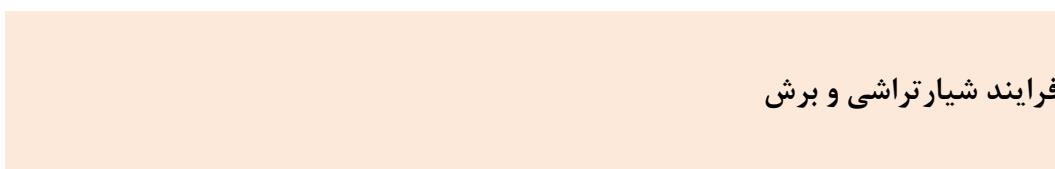


به تراشیدن شیارت در محیط قطعه کار شیارتراشی می‌گویند، این عمل ممکن است در پیشانی قطعه کار نیز انجام گیرد.



شکل ۳۴-۲: نمونه کار شیارتراشی

### رنده شیارتراشی

جنس این رنده فولاد تندر (HSS) است و دارای مقطع مستطیل یا ذوزنقه است.

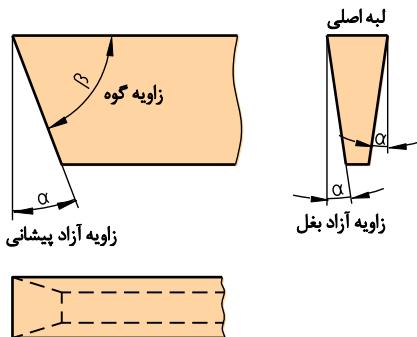

شکل ۳۶-۲: زوایای رنده شیارتراشی



شکل ۳۵-۲: رنده شیارتراشی

## بستن رنده شیار

پهنانی رنده شیار معمولاً به اندازه شیاری است که باید تراشیده شود و معمولاً کوچک است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مستقیماً به رنده‌گیر بست. برای این منظور رنده باید درون نگهدارنده بسته شود تا بتوان آن را به طور مطمئن به رنده‌گیر بست.



شکل ۳۷-۲: بستن رنده شیار



الف: مماس کردن رنده به پیشانی کار      ب: حرکت طولی برای موقعیت شیار

شکل ۳۸-۲

## عملیات شیار تراشی


برای انجام عملیات شیارتراشی نیز مانند هر عملیات دیگری قطعه کار باید حرکت دورانی داشته باشد، اما در این عملیات حرکت‌های تنظیم بار و پیشروی ابزار به طور همزمان اتفاق می‌افتد؛ در این عملیات ابتدا رنده در موقعیت طول مورد نظر قرار می‌گیرد و سپس با دوران قطعه کار رنده با استفاده از سوپرت عرضی به سطح مماس می‌شود و بعد از تنظیم ورنیه سوپرت عرضی روی عدد صفر، حرکت تنظیم بار و حرکت پیشروی همزمان با سوپرت عرضی انجام می‌گیرد.

## عملیات برش

اگر عملیات شیارتراشی تا مرکز قطعه کار ادامه یابد، قسمتی از قطعه کار جدا خواهد شد که به این عملیات برش می‌گویند. عملیات برش از نظر چگونگی انجام، کاملاً شبیه به عملیات شیارتراشی است؛ اما ابزار این دو عملیات چندانی با هم ندارند. اگر برش کاری با رنده شیار انجام گیرد، در پایان کار و پیش از رسیدن رنده به مرکز کار، به علت نازک شدن قطعه در آن قسمت، شکست اتفاق می‌افتد و در نتیجه زائدی در انتهای قطعه کار باقی می‌ماند که برای رفع این مشکل باید زاویه کوچکی در لبه اصلی رنده شیار ایجاد شود تا زائد باقی‌مانده از شکست کاملاً کوچک شود.



شکل ۳۹-۲: نمونه کار شیار و برش

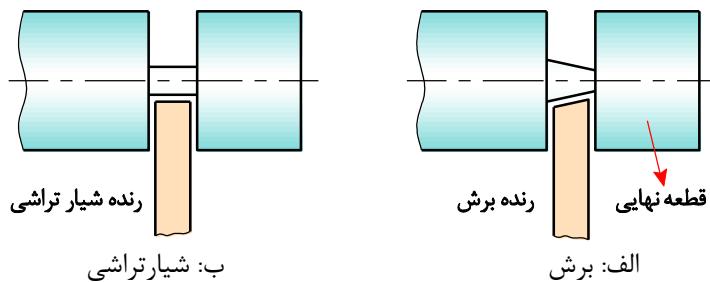

شکل ۴۰-۲

نکات ایمنی




### نکات ایمنی و حفاظتی در حین کار با رنده شیار

 - ۱- رنده شیار و رنده برش را دقیقاً در مرکز بیندید چراکه در صورت پایین بسته شدن رنده، احتمال قلاب کردن و شکستن آن زیاد خواهد بود؛
- ۲- تعداد دوران سه‌نظام را در عملیات شیارتراشی و برش کمتر از حالت روتراشی انتخاب کنید؛
- ۳- پیش روی رنده شیار و برش، به درون قطعه کار را با کمترین سرعت ممکن و به تدریج انجام دهید؛
- ۴- طول بیرون آمده رنده شیار از داخل نگهدارنده مخصوص را متناسب با عمق شیار در نظر بگیرید؛
- ۵- طول بیرون آمده رنده برش از داخل نگهدارنده مخصوص را متناسب با قطر قطعه کار در نظر بگیرید؛
- ۶- پس از قرار دادن رنده شیار در داخل نگهدارنده، پیچ‌های آن را به خوبی محکم کنید.

## آج زنی

پخش فیلم

فرایند آج زنی



-۱- ایجاد برجستگی روی سطوح قطعات استوانه‌ای را آج زنی می‌گویند که به دو منظور انجام می‌گیرد:  
افزایش اصطکاک؛ ۲- ایجاد ظاهر زیبا.



شکل ۲-۴۱: نمونه کار آج زنی

### ابزار آج زنی

ابزار آج زنی از دو قسمت تشکیل شده است.

#### ۱- قرقه آج زنی

این قرقه‌ها از جنس فولاد ابزارسازی ساخته می‌شوند و دارای فرم‌های مختلفی هستند.

آج ضربدری

آج صاف

آج مایل



شکل ۲-۴۲: انواع قرقه آج زنی

فاصله شیارهای روی قرقه با یکدیگر، گام نام دارد. گام قرقه، به طول، قطر و جنس قطعه بستگی دارد. برای انتخاب گام مناسب می‌توانید از جدول مندرج در کتاب همراه استفاده کنید.

#### ۲- نگهدارنده قرقه

برای استفاده باید قرقه‌ها را روی نگهدارنده‌های مخصوص نصب کرد.



شکل ۴۳-۲: انواع نگهدارنده قرقره آجزنی

### تنظیم ابزار آجزنی

(الف) ابزارهای آجزنی که دارای یک قرقره هستند، باید طوری به رنده‌گیر بسته شوند که وسط قرقره آنها هم‌جهت با نوک مرغک قرار گیرد.

(ب) ابزارهای آجزنی که دارای دو قرقره هستند، باید طوری به رنده‌گیر بسته شوند که نوک مرغک در وسط دو قرقره قرار گیرد.



شکل ۴۴-۲: تنظیم قلم آجزنی

توجه کنید



در آجزنی قطعات بلند، استفاده از دستگاه مرغک ضروری است.

بحث کنید




چگونه می‌توان از روش انحراف سوپریت فوکانی برای محروطهای بلند هم استفاده کرد.



## تراشکاری محور

ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیه‌های بیان شده، قطعه مقابل را تراشکاری کنید.

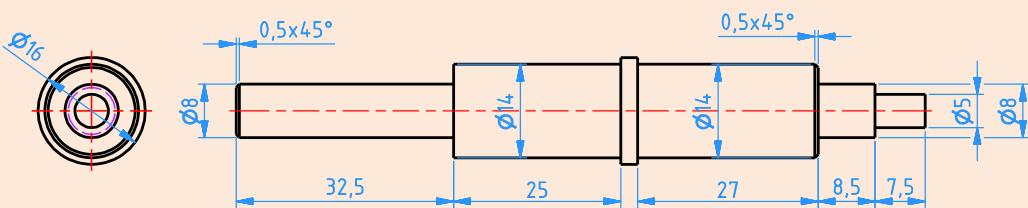

### مشخصات قطعه کار

نام: محور

جنس: برنج یا آلومینیوم یا تفلون

ابعاد مواد اولیه: Ø۲۰ × ۱۰۵

تعداد: ۱ عدد

تولرانس: ±۰.۰۵

مواد اولیه:

ابزار:

۱ - کولیس ورنیه ۰/۰۵

۲ - سوهان متوسط

۳ - وسایل روغن کاری

۴ - وسایل تمیز کاری

۵ - رنده روتراشی و بغل تراشی

۶ - آچار ۱۷-۱۹ یا آچار رینگ ۱۹


۷ - متئه مرغک

۸ - سه نظام متئه همراه با آچار مربوط



## تراشکاری واشر

ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیه‌های بیان شده، قطعه مقابل را تراشکاری کنید.

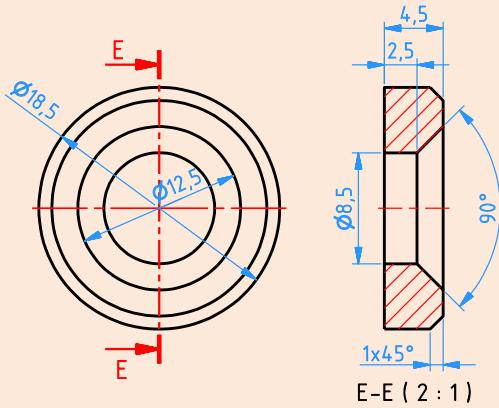

### مشخصات قطعه کار

نام: واشر

جنس: برنج یا آلومینیوم یا تفلون

ابعاد مواد اولیه:  $\varnothing 20 \times 150$

تعداد: ۴ عدد

تولرانس:  $\pm 0.05$

**ابزار:**

۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵

۲- سوهان متوسط

۳- وسائل روغن کاری

۴- وسائل تمیز کاری

۵- رنده روتراشی

۶- رنده برش

۷- آچار ۱۷-۱۹ یا آچار رینگی ۱۹


۸- متله مرغک

۹- سه نظام متله همراه با آچار مربوط

۱۰- متله قطر ۸/۵



## ساخت قطعه مطابق با شکل

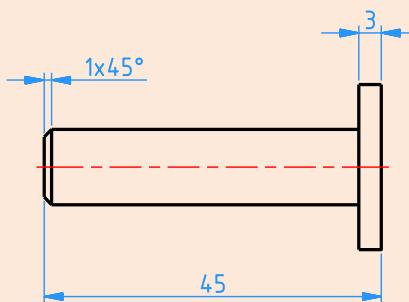

جنس: برنج یا آلومینیوم یا تفلون

ابعاد مواد اولیه:

ابعاد مواد اولیه:  $\text{Ø}25 \times 150$

تعداد: ۱ عدد

تولرانس  $\pm 0.05$

ابزار:

۱- رنده روتراشی HSS

۲- کولیس ورنیه  $0/0.5$

۳- آچار ۱۷-۱۹ یا آچار رینگی ۱۹

۴- عینک محافظ

۵- روغن دان دستی


۶- وسایل تنظیف

۷- رنده برش



## تراشکاری چرخ

ضمن رعایت نکات فنی و اصول ایمنی و توصیه‌های بیان شده، قطعه مقابل را تراشکاری کنید.

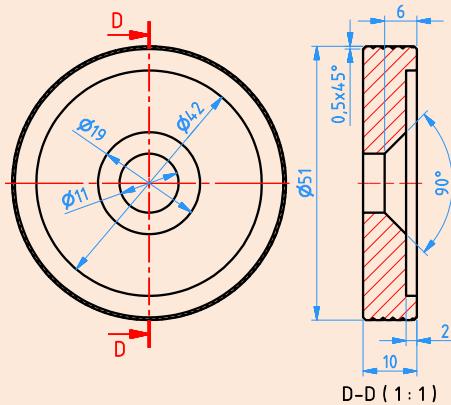

### مشخصات قطعه کار

نام: چرخ

جنس: آلومینیوم یا برنج یا تفلون

تعداد: ۴ عدد

تولرانس:  $\pm 0.05$

ابعاد مواد اولیه:  $\varnothing 55 \times 80$

ابزار:

۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵

۲- سوهان متوسط

۳- وسائل روغن کاری

۴- وسائل تمیز کاری

۵- رنده روتراشی

۶- رنده برش

۷- آچار ۱۷-۱۹ یا آچار رینگی ۱۹

۸- متة مرغک


۹- سه نظام متة همراه با آچار مربوطه

۱۰- متة به قطر ۱۱

۱۱- قلم آجزنی



### ساخت قطعه مطابق با شکل

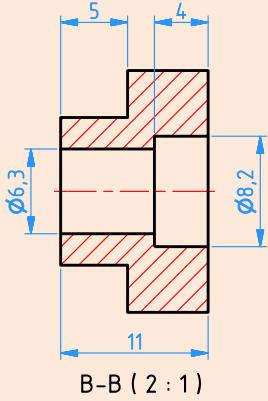

جنس: برنج یا آلومینیوم یا تفلون

ابعاد مواد اولیه:  $\varnothing 20 \times 150$

تعداد: ۴ عدد

تلورانس  $\pm 0.05$

ابزار:

۱- رنده روتراشی HSS

۲- کولیس ورنیه ۰/۰۵

۳- آچار ۱۷-۱۹ یا آچار رینگی ۱۹

۴- عینک محافظ

۵- روغن دان دستی

۶- وسایل تنظیف

۷- متنه مرغک

۸- سه نظام متنه

۹- متنه به قطر  $8/2$  و  $6/3$

۱۰- رنده برش

آیا می‌دانید



استفاده از دستگاه تراش ساخت ایران اثرات مهم ملی دارد که به شرح زیر است:

۱. کاهش وابستگی صنعتی به کشورهای بیگانه؛
۲. اشتغال جوانان آموزش دیده و شکوفا شدن استعدادهای نیروی انسانی کشور؛
۳. افزایش توان مالی از طریق خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز؛
۴. ارزآوری با ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و انجام صادرات؛
۵. مقابله با تحریمهای اقتصادی و بالا رفتن قدرت چانهزنی در معاملات بین‌المللی؛
۶. ارتباط نزدیک بین تولید قطعات و مصرف و تأمین خواسته‌های مصرف‌کنندگان.

پژوهش کنید



با استفاده از موتور جستجوی <https://www.google.com>، اطلاعاتی را درباره انواع ماشین‌های تراش و توانایی‌های آنها پیدا کنید.

## ارزشیابی شایستگی تراشکاری

|      | <b>شرح کار:</b><br>ساخت قطعه مطابق با نقشه مقابله:<br>$\pm 0.05$<br>  |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
|------|---|------|-----------|---|--------------------------------|---|------------------------|---|-------------------|---|------------------|---|--------------|---|-----------------------|---|---|---|--|---|---------------|
|      | <b>استاندارد عملکرد:</b><br>ساخت قطعه مطابق با نقشه<br><b>شاخص‌ها:</b> اندازه‌ها بر اساس نقشه - کیفیت سطح بر اساس نقشه  |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
|      | <b>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:</b><br>شرایط: ۱- در محیط کارگاه؛ ۲- نور یکنواخت با شدت $400 \text{ لوکس}$ ؛ ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^\circ\text{C} \pm 30^\circ$ ؛ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار؛ ۵- وسایل ایمنی استاندارد؛ ۶- زمان $180$ دقیقه.<br>ابزار و تجهیزات: دستگاه تراش، کولیس، نقشه کار، عینک محافظ، رنده تراشکاری بر اساس نقشه، سوهان تخت $200$ نرم و متوسط، وسایل تنظیف، وسایل روغنکاری و آچار تخت $17$ و $19$ .   |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
|      | <b>معیار شایستگی:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f08040; color: white;">ردیف</th> <th style="background-color: #f08040; color: white;">مرحله کار</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td>حداقل نمره قبولی از نمره هنرجو</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td>کنترل ابعاد مواد اولیه</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td>آماده‌سازی دستگاه</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td>آماده‌سازی ابزار</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۵</td> <td>بسن قطعه کار</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۶</td> <td>انجام عملیات تراشکاری</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۷</td> <td>شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۸</td> <td>۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br/>۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی<br/>۳- تمیز کردن گیره و محیط کار<br/>۴- رعایت دقت و نظم</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td> <td>میانگین نمرات</td></tr> </tbody> </table> | ردیف | مرحله کار | ۱ | حداقل نمره قبولی از نمره هنرجو | ۲ | کنترل ابعاد مواد اولیه | ۳ | آماده‌سازی دستگاه | ۴ | آماده‌سازی ابزار | ۵ | بسن قطعه کار | ۶ | انجام عملیات تراشکاری | ۷ | شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: | ۸ | ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br>۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی<br>۳- تمیز کردن گیره و محیط کار<br>۴- رعایت دقت و نظم | * | میانگین نمرات |
| ردیف | مرحله کار   |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| ۱    | حداقل نمره قبولی از نمره هنرجو  |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| ۲    | کنترل ابعاد مواد اولیه  |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| ۳    | آماده‌سازی دستگاه   |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| ۴    | آماده‌سازی ابزار  |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| ۵    | بسن قطعه کار  |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| ۶    | انجام عملیات تراشکاری   |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| ۷    | شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:   |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| ۸    | ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br>۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی<br>۳- تمیز کردن گیره و محیط کار<br>۴- رعایت دقت و نظم  |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
| *    | میانگین نمرات   |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |
|      | * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، $2$ است.  |      |           |   |                                |   |                        |   |                   |   |                  |   |              |   |                       |   |   |   |  |   |               |