

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# مدل سازی و ماهیچه ها

رشته مطالوری  
گروه فراوری و مواد  
شاخه فنی و حرفه ای  
پایه دهم دوره دوم متوسطه




**وزارت آموزش و پرورش**  
**سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



نام کتاب:	مدل سازی و ماهیچه‌ها - ۲۱۰۵۳۵
پدیدآورنده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:	حسن حامد، حسن طبیب‌زاده، امیر ریاحی، محمد معتمدی (هنرآموز خبره) - میثم بهربر، غلامرضا خلچ، اسدالله عابدی، حسن عبدالله‌زاده (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
مدیریت آماده‌سازی هنری:	محمد مهرزادگان، محمد خواجه حسینی، حسن عبدالله‌زاده، امیر ریاحی، محمد معتمدی (اعضای گروه تألیف)
شناسه افزوده آماده‌سازی:	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
نشانی سازمان:	مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - طاهره حسن زاده (طراح جلد) - پروانه رستمی (صفحه‌آرا)
ناشر:	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)
(دارو پخش) تلفن:	تلفن: ۰۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱ ، دورنگار: ۰۹۲۶۶ ، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
چاپخانه:	چاپ سوم
سال انتشار و نوبت چاپ:	۱۳۹۷
وب سایت:	<a href="http://www.irtextbook.ir">www.irtextbook.ir</a> ، <a href="http://www.chap.sch.ir">www.chap.sch.ir</a>

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

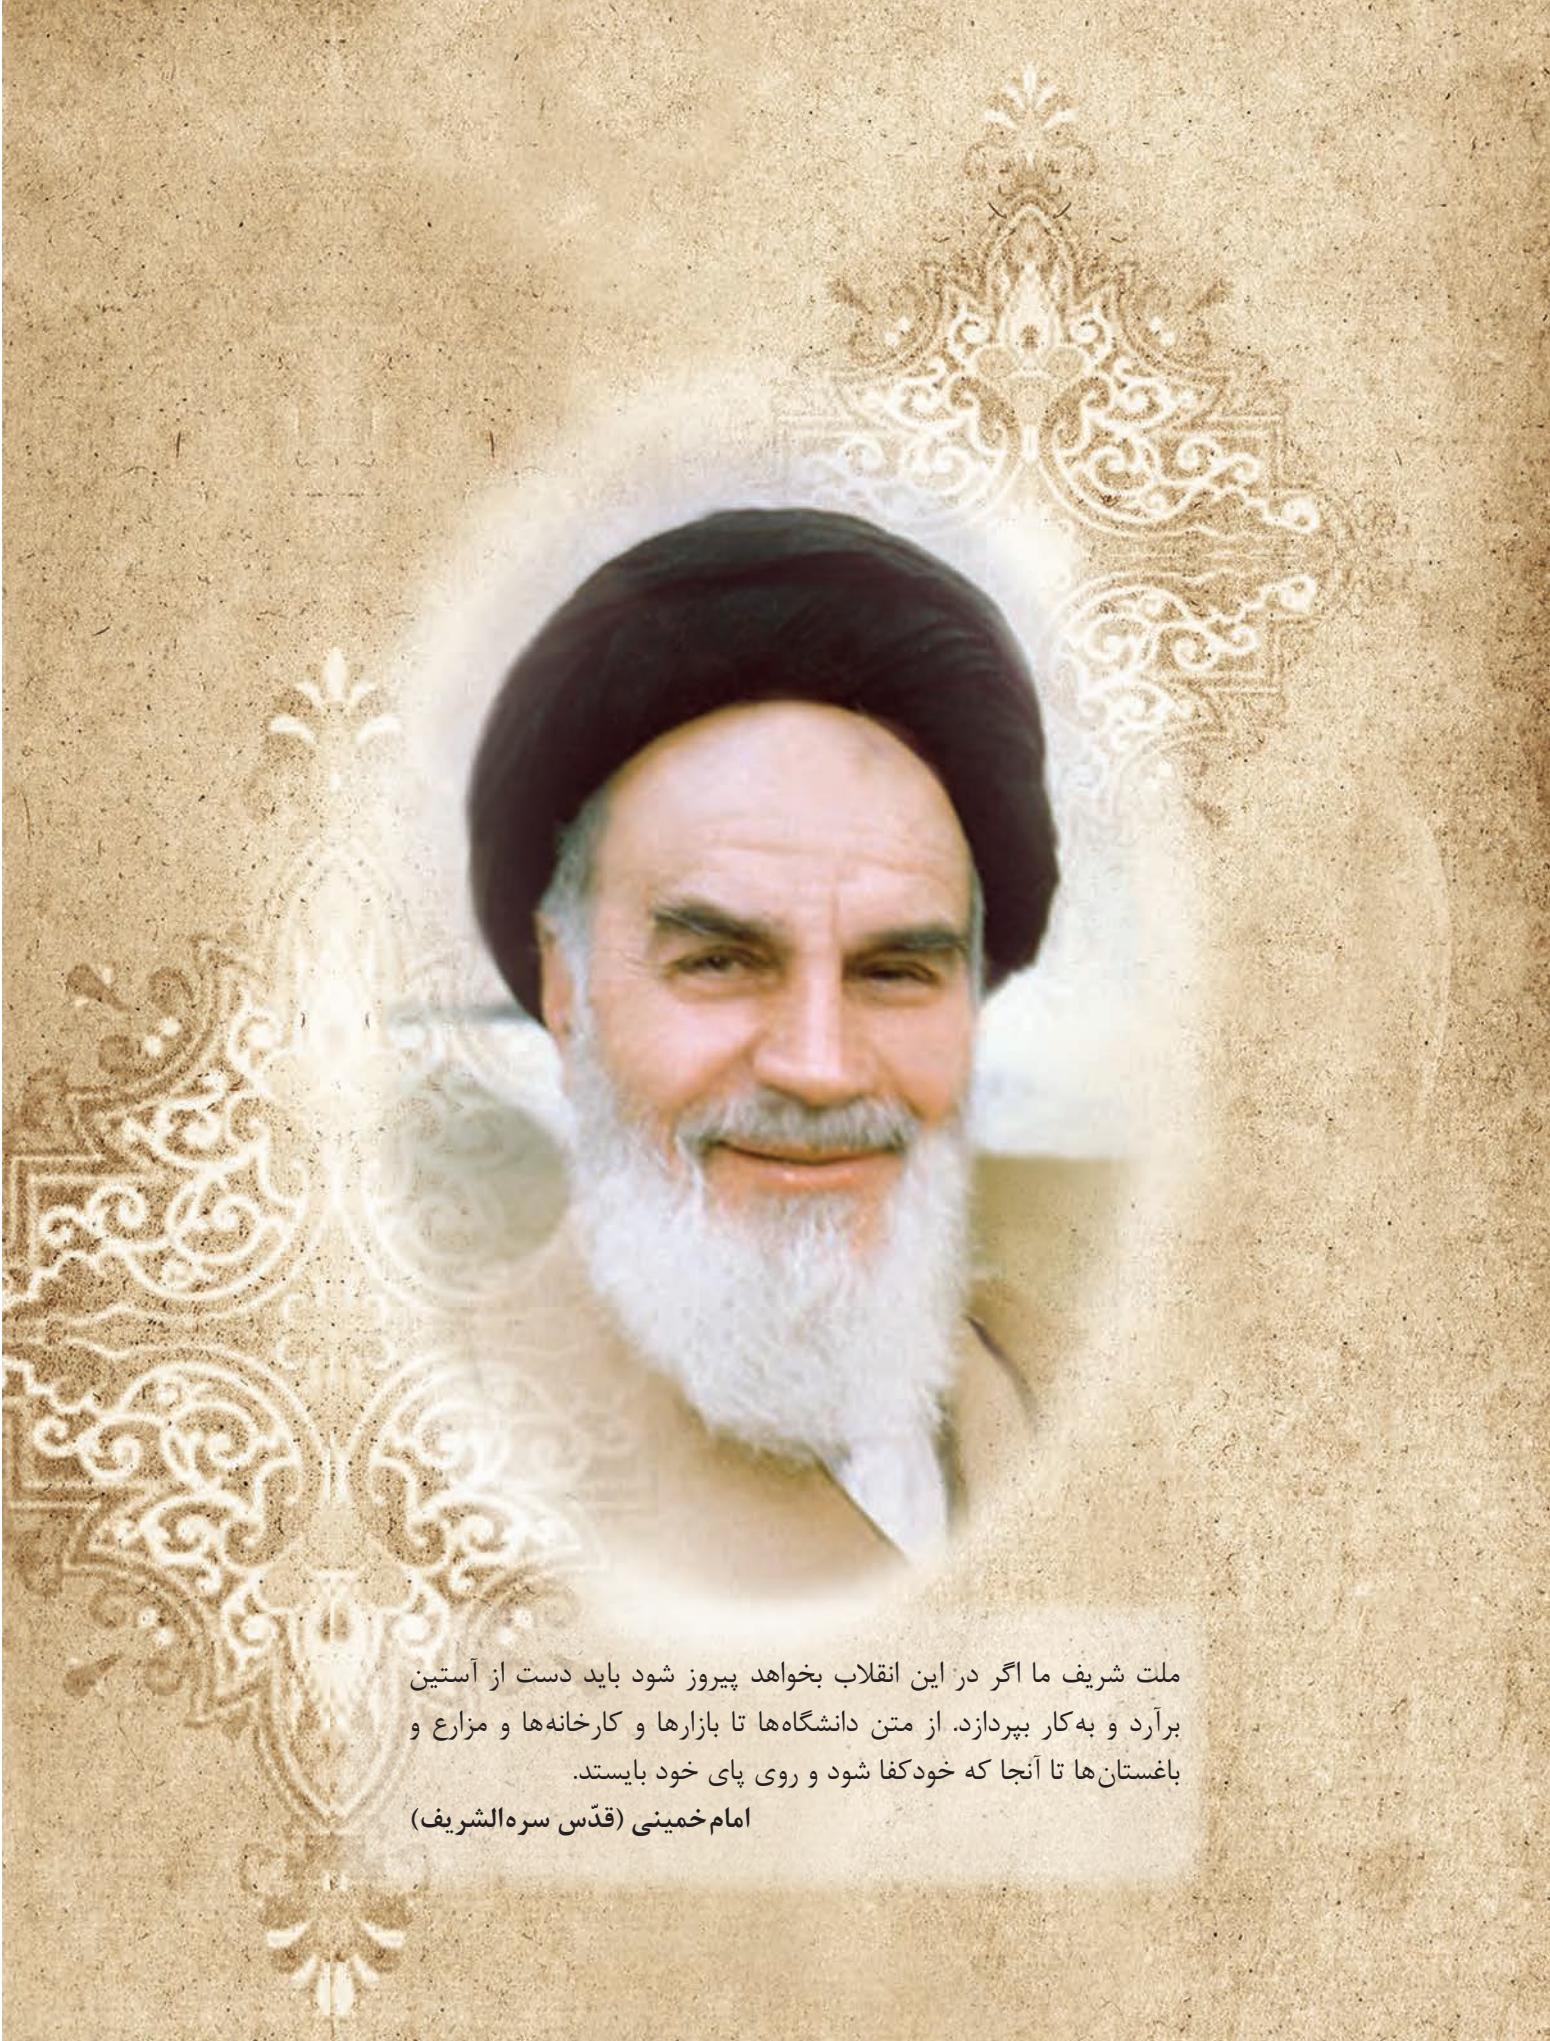

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین  
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و  
باغستان‌ها تا آنجا که خود کفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قدس سرہالشیریف)

# فهرست

۱

## فصل اول: اره کاری

۳

یکاهای و تاریخچه اندازه‌گیری

۱۸

خط کشی

۲۹

اره کاری

۴۱

## فصل دوم: سوهان کاری

۴۳

اندازه‌گیری

۵۲

سوهان کاری

۶۷

## فصل سوم: سوراخ کاری

۷۰

سوراخ کاری

۷۲

تیزکردن مته

۷۹

عملیات سوراخ کاری

۸۵

## فصل چهارم: پیچ بری

۸۷

قلاؤیز کاری

۹۴

قلاؤیزهای ماشینی

۱۰۰

حدیده کاری

۱۰۹

## فصل پنجم: ساخت مدل های چوبی ساده

۱۱۱

خط کشی روی چوب

۱۱۳

بریدن چوب

۱۱۸

غار کاری

۱۲۷

قوس کاری

۱۳۲

## منابع و مأخذ

## سخنی با هنرجویان عزیز

شایستگی در حال تغییر دنیا کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتہ تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی اره‌کاری
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشتہ‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشتہ است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشتہ متالورژی تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی مدل‌سازی و ماهیچه‌ها شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشتہ خود با نشانی [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir) می‌توانید از عنایون آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند می‌پن  
اسلامی برداشته شود.

## سخنی با هنر آموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته متالورژی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و بحث‌های زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

**پودمان اول:** با عنوان «اره کاری» که ابتدامهارت‌های اندازه گیری و سپس به آموزش مهارت‌های خط‌کشی و اره‌کاری پرداخته می‌شود.

**پودمان دوم:** عنوان «سوهان کاری» دارد. که در آن مفهوم براده برداری دستی آموزش داده شده است و در ادامه به ابزار و تجهیزات و روش سوهان کاری پرداخته می‌شود.

**پودمان سوم:** دارای عنوان «سوراخ کاری» است. در این پودمان ابتدا دستگاه‌های دریل و سپس عملیات سوراخ کاری آموزش داده شده است.

**پودمان چهارم:** «پیچ بری» نام دارد. ابتدا قلاویزکاری و سپس حدیده‌کاری شرح داده شده است.

**پودمان پنجم:** با عنوان «ساخت مدل‌های چوبی ساده» می‌باشد که در آن هنرجویان ابتدا ابزار برداری و برشکاری چوب شامل مغار و اره نواری آشنا می‌شوند و سپس در ادامه چند فعالیت در ارتباط با ساخت مدل‌های ساده چوبی آورده شده است.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## فصل ۱

# اره کاری



اره کاری اولین گام در ورود به انجام کار فنی موفق است. بنابراین کوشش در فرآگیری درست آن، ما را آماده وارد شدن به دنیای شکوهمند صنعت می نماید.

## واحد یادگیری ۱

### شاپیستگی اره کاری

#### مقدمه

اره کاری یکی از عملیات برآده برداری است که در تولید اکثر قطعات کاربرد دارد. به عبارت دیگر اولین گام در آغاز فرایند برآده برداری عملیات اره کاری است.

#### استاندارد عملکرد

اره کاری قطعه کار به وسیله کمان اره دستی و اره لنگ مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-С

#### پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی

## یکاهای تاریخچه اندازه‌گیری

هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشد، کمیت فیزیکی گویند. بنابراین برای اندازه‌گیری هر کمیت نیاز به یکای خاصی است که به ویژگی‌های آن کمیت بستگی دارد.

■ وزن شما با چه کمیتی بیان می‌شود؟

■ قد شما چه نوع کمیتی محسوب می‌شود؟

■ گرمی یا سردی کلاس را با چه کمیتی اندازه می‌گیرند؟

کمیت‌های مختلف بیان کننده مشخصه‌های خاصی از هر جسم هستند.

شش نوع از کمیت‌هایی را که می‌شناسید در جدول زیر بنویسید.

۶	۵	۴	۳	۲	۱

حال با توجه به کمیت‌های بالا وسایل اندازه‌گیری آنها را بنویسید.

۶	۵	۴	۳	۲	۱

پس برای تعیین مقدار هر نوع کمیت وسیله مخصوص به آن احتیاج است، مانند ترازو برای اندازه‌گیری جرم، نیروسنج برای اندازه‌گیری وزن، متر برای اندازه‌گیری طول.



یکاهای اندازه‌گیری کمیت‌های بالا را بنویسید.

۶	۵	۴	۳	۲	۱

**یکای اندازه‌گیری (واحد اندازه‌گیری):** یکای اندازه‌گیری مقیاسی برای سنجش کمیت‌ها از همان جنس است.

برای هر یک از یکاهای اندازه‌گیری نمادی (علامتی) به صورت قراردادی مطابق جدول صفحه بعد در نظر گرفته

شده است: در مبحث اندازه‌گیری با کمیت‌های طول و زاویه، که یکاها اصلی آنها به ترتیب متر و درجه است، سروکار داریم.

**تاریخچه متر:** یکی از ابتدایی‌ترین و قدیمی‌ترین کمیت‌هایی که مورد توجه بشر بوده کمیت طول است.

طول	جرم	زمان	دما	وزن	سرعت	زاویه
(متر) m	(کیلوگرم) Kg	(ثانیه) s	(کلوین) K	(نیوتن) N	(متر بر ثانیه) $\frac{m}{s}$	(درجه) °



شواهد آن را می‌توان در ساخت اهرام ثالثه در مصر، تخت جمشید در ایران باستان و نیز آثار و بناهای دوران اسلامی در ایران مشاهده نمود.



شکل ۱-۱



شکل ۱-۳




نمونه‌هایی از بناهای تاریخی

شکل ۱-۲

## فصل اول: اره کاری

بدن از جمله طول پا، وجب، طول قدم، نوک انگشت وسط تا آرنج، فاصله نوک بینی تا سر انگشت شست و ... استفاده می‌کردند. همچنین برای یکنواخت کردن مقدار، از شاخص‌هایی مانند طول اعضای بدن پادشاهان و حاکمان استفاده می‌شد.


در تمام این بناها می‌توان آثار اندازه‌گیری و کنترل دقیق طول‌ها و کمان‌ها را ملاحظه نمود و می‌توان دریافت که ساخت این بناها مستلزم داشتن سیستم اندازه‌گیری با ابزارها و تجهیزات لازم بوده است. گفتنی است انسان‌ها برای اندازه‌گیری طول، از ابزارهای شناخته شده و قابل دسترس مانند اعضای

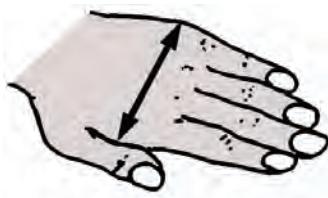


استفاده از پهنای چهار انگشت



اندازه‌گیری طول با قدم

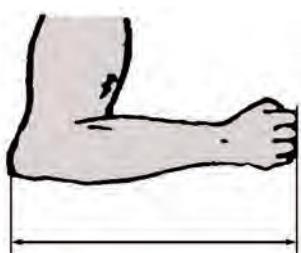

استفاده از آرنج برای طول

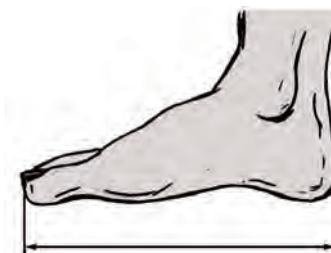

استفاده از طول پا

شکل ۴-۱- نمونه‌هایی از شاخص‌های اندازه‌گیری

آخرین تعریف متر استاندارد، که در سال ۱۹۸۳ میلادی بیان شده، بر مبنای سرعت نور در خلاء بوده است.



از آنجاکه قدیمی‌ترین یکای اندازه‌گیری طول، متر است، با جستجو در منابع اطلاعاتی حداقل دو تعریف دیگر برای متر استاندارد بیابید و آنها را با ذکر منبع، زمان و مبنای اندازه‌گیری، برای هم‌کلاسی‌های خود در کلاس شرح دهید.

**دستگاه یکاهای اندازه‌گیری:** به مجموعه‌ای از کمیت‌ها به مفهوم عام، که میان آنها رابطه تعریف شده‌ای وجود دارد، دستگاه یکاهای اندازه‌گیری یا دستگاه کمیت‌ها و به طور اختصار دستگاه اندازه‌گیری گویند.


**دستگاه بین‌المللی یکاهای امروزه:** امروزه این دستگاه، رایج‌ترین دستگاه اندازه‌گیری است زیرا ضرایب تبدیل آن ددهی و احتمال اشتباہ در تبدیل یکاهای به یکدیگر، کمتر است و هیچ مقداری از بین نمی‌رود. همچنین وسایل اندازه‌گیری طول در این دستگاه، نسبت به دستگاه انگلیسی (دستگاه اینچی) دارای دقت بالاتری

است. این دستگاه به اسم دستگاه بین‌المللی یکایها (International System of Units) که به SI معروف شده و بیشتر کشورهای دنیا از آن استفاده می‌کنند.

یادآوری می‌شود که یکای اصلی طول در این دستگاه متر است و برای آن یکاهای کوچک‌تر و بزرگ‌تری نیز تعریف شده است. کوچک‌ترین آن پیکومتر برابر  $10^{-12}$  متر و بزرگ‌ترین آن تراهمتر معادل  $10^{+12}$  متر است.

**یکاهای اندازه‌گیری زاویه:** در صنعت برای اندازه‌گیری زاویه‌ها از یکاهای درجه، رادیان و گراد استفاده می‌شود. محیط دایره برابر  $360^\circ$  درجه معادل  $2\pi$  (۶/۲۸) رادیان و  $400^\circ$  گراد می‌باشد.

$$\frac{D}{360^\circ} = \frac{R}{2\pi} = \frac{G}{400^\circ}$$

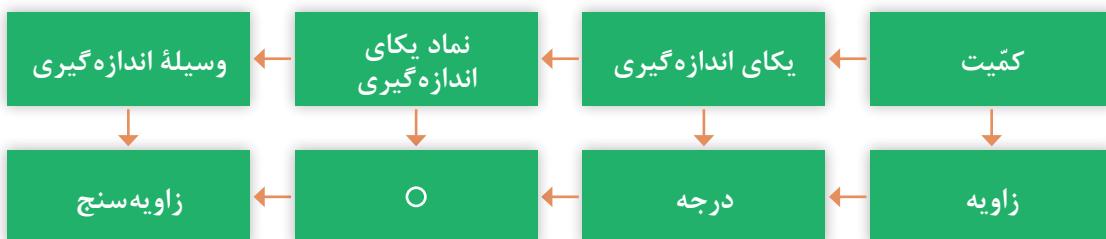

## مفاهیم و اصول پایه

به تصاویر زیر نگاه کنید و مفهوم هریک را زیر آن بنویسید.

۵	۴	۳	۲	۱

با توجه به مطالعه شده می‌توان نتیجه گرفت:

- ۱ به هر چیزی که قابل افزایش، یا کاهش باشد کمیت گفته می‌شود.
- ۲ برای اندازه‌گیری هر نوع کمیتی به یکای (واحد) خاص آن نیاز است.
- ۳ برای اندازه‌گیری هر نوع یکایی وسیله‌ای مخصوص احتیاج است.
- ۴ هر یکایی با علامتی مخصوص نشان داده می‌شود.

## فصل اول: ارکاری

اندازه‌شناختی: دانش اندازه‌گیری ابعادی را «اندازه‌شناختی» یا اندازه‌شناختی (متروЛОژی) گویند. این دانش تمام جنبه‌های عملی و نظری راجع به اندازه‌گیری را شامل می‌شود.

اندازه‌گیری: تعیین اندازه یک قطعه بر پایه یکی از یکاهای استاندارد و با استفاده از وسایل مربوطه را «اندازه‌گیری» گویند، مانند اندازه‌گیری ابعاد کلاس و تخته به وسیله متر.

وسیله اندازه‌گیری: وسیله‌ای را که به تنها یا همراه با وسایل کمکی برای اندازه‌گرفتن یا اندازه‌گیری‌های مشخص به کار می‌رود «وسیله اندازه‌گیری» گویند، مانند متر، خط‌کش، کولیس، میکرومتر و...



شکل ۱-۶ - کولیس ساعتی



شکل ۱-۵ - کولیس ورنیه

کنترل: عملیاتی را که به منظور باربینی، بررسی و مقایسه کمی و کیفی ابعادی یک قطعه با وسیله مربوطه انجام می‌شود «کنترل» گویند.



با توجه به تصاویر زیر، به پرسش‌های مربوطه پاسخ دهید.

۴	۳	۲	۱

- عدد اعلام شده روی متر در تصویر بالا چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟
- مفهوم تقسیمات مختلف روی دماسنجه چیست؟
- خطوط و فواصل روی ترازو، چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟
- فواصل ایجاد شده روی خط‌کش چه مفهومی را بیان می‌کنند؟

## پرسش‌ها

- ۱ مقدار ۱۲۶۵ میلی‌متر را به صورت ترکیبی از (متر، سانتی‌متر، میلی‌متر) حساب کنید.
- ۲ مقدار  $\frac{5}{4} ۱۱$  متر را به یکاهایی خواسته‌شده در جدول زیر تبدیل کنید.

میکرومتر	میلی‌متر	سانتی‌متر	دکامتر	کیلومتر

- ۳ یکای اندازه‌گیری مناسب برای موارد مشخص شده در جدول را بنویسید.

ابعاد میز اندازه‌گیری	ابعاد صفحه صافی	قطر نوک اتود	قطر موی سر	طول قد	ابعاد در و پنجره کلاس

## فعالیت عملی ۱


اندازه‌های تخته کلاس را به روش دیداری تخمین زده و نتایج را در جدول زیر ثبت کنید.

وسایل موردنیاز

تخته کلاس

نتایج تخمین

تخمین اندازه‌ها			
ضخامت	عرض	طول	
			میلی‌متر
			سانتی‌متر
			متر
مقدار انحراف‌های احتمالی			
			میلی‌متر

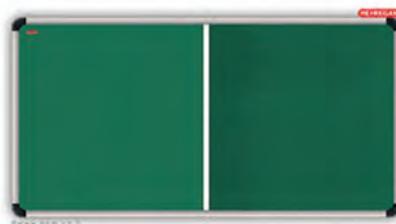

شکل ۱-۷

### پرسش‌ها

۱ برای اندازه‌برداری تخته کلاس، چه نوع وسیله اندازه‌گیری و چه نوع یکای اندازه‌گیری مناسب است؟

۲ اگر در حین اجرای کار، پیچی از یک وسیله اندازه‌گیری شما مفقود شود، چکار می‌کنید؟

## فعالیت عملی ۲

مشخصات وسایل اندازه‌گیری زیر را تعیین کنید.

وسایل موردنیاز

۱ متر

۲ خط کش

نتایج

یکای اندازه‌گیری	گستره اندازه‌گیری	تفکیک پذیری	وسیله اندازه‌گیری
			متر
			خط کش

پرسش

۱ یک وسیله اندازه‌گیری موجود در منزل را انتخاب کنید و مشخصات آن را بنویسید.

۲ برای اندازه  $2^{+0.05}_{-0.02}$  مقادیر بزرگ‌ترین اندازه، کوچک‌ترین اندازه و همچنین مقدار تولرانس را حساب کنید.

## وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری




شکل ۱-۸

### صفحه صافی

صفحه صافی جزء تجهیزات اساسی آزمایشگاه اندازه‌گیری و کارگاه است که در آزمایشگاه اندازه‌گیری به عنوان سطح مبدأ، در کارگاه مکانیک عمومی برای انجام خطکشی روی قطعات کار و کنترل تختی سطوح و همچنین به عنوان میز اندازه‌گیری در دستگاه‌های اندازه‌گیری کاربرد دارد.

**شكل و ساختمان:** صفحه صافی‌ها با مقطع مربع و یا مستطیل ساخته می‌شوند. در نوع فلزی برای سبک شدن، پشت آنها را توالی ساخته و شبکه‌بندی می‌کنند، این عمل علاوه بر افزایش استحکام از نظر اقتصادی نیز مفروض به صرفه است.

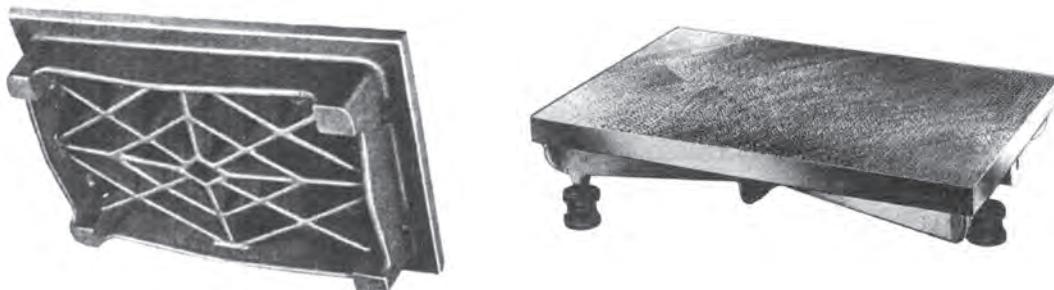

شکل ۱-۹

را صاف می‌کنند. این صفحه صافی‌ها در مقایسه با صفحه صافی‌های گرانیتی، ارزان‌تر و در برابر ضربه مقاوم‌تر هستند اما کیفیت سطح پایین‌تری دارند. همچنین به دلیل احتمال زنگزدن صفحه صافی‌ها

جنس: صفحه صافی‌های فلزی از جنس چدن و غیرفلزی از گرانیت ساخته شده و نوع فلزی آنها از چدن خاکستری به روش ریخته‌گری ساخته می‌شوند و با عملیات برآده‌برداری و با پرداخت کاری سطح آنها



شکل ۱-۱۰

چندی، آنها را در کارگاههای ساخت و عملیات بازرسی مورد استفاده قرار می‌دهند. نوع غیرفلزی آن، یعنی صفحه‌صفی‌های گرانیتی از کیفیت سطح و دقت بالایی برخوردار است و در برابر سرما و گرمای رطوبت مقاومت بالایی دارد. عیب این نوع صفحه‌صفی که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد، شکننده بودن آن است.

### متر

مترها جزء وسایل اندازه‌گیری طول محسوب می‌شوند و در زندگی روزمره، در صنایع، کارهای تجاری، ساختمانی، معماری، خیاطی، مکانیکی، جوشکاری و ... بسیار کاربرد دارند. مترها بر پایه دستگاه بین‌المللی یکایها، عموماً دارای تقسیمات یک میلی متر هستند. گستره اندازه‌گیری آنها نیز با توجه به انواع مختلف تغییر می‌کند.

**متر فنری جیبی:** این نوع متر در طولهای مختلف، و تا پنج متر و از جنس فولاد ساخته می‌شود و یکی از عمومی‌ترین و پر مصرف‌ترین وسایل اندازه‌گیری طول است. در سر این نوع مترها قلابی جهت اتصال به لبه قطعه کار پیش‌بینی شده که به متر پرچ شده است. گفتنی است، لقی قلاب به میزانی است که برای اندازه‌گیری‌های خارجی لازم است لبه آن به لبه کار متصل گردد و برای اندازه‌گیری‌های داخلی به لبه کار تکیه داده شود. همچنین جهت تثبیت اندازه به قفل مجهز است. این مترها در داخل یک قوطی، که جنس آن فلزی یا پلاستیکی است، جاسازی شده و مشخصات متر روی آن نوشته شده است.



شکل ۱-۱۱

## نکات کلیدی



- قبل از اندازه‌گیری، از سالم بودن قلاب سِر متر اطمینان حاصل کنید.
- از انجام دادن کارهایی که باعث شکستن و تاخوردگی متر می‌شود خودداری گردد.
- درجه‌بندی‌های متر خوانا و پرنگ باشد.
- پس از باز کردن و اجرای اندازه‌گیری، متر را با حرکت آرام به داخل محفظه خود هدایت کنید و از

## خط کش

از خط کش‌ها برای اندازه‌گیری طول‌های کمتر (نسبت به مترها) استفاده می‌شود. همچنین آنها، علاوه بر اندازه‌گیری، برای عملیات خط کشی روی قطعات خام و مواد اولیه نیز کاربرد دارند. جنس آنها چوبی، پلاستیکی یا فلزی است. البته آنها ای که برای عملیات کارگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع فلزی هستند.

خط کش‌ها در طول‌های مختلفی بر اساس استاندارد ساخته می‌شوند. متداول‌ترین آنها، خط کش‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ سانتی‌متری هستند.

اصولاً خط کش‌ها در یک طرف تقسیمات میلی‌متری و در طرف دیگر تقسیمات اینچی دارند. تفکیک‌پذیری خط کش‌های میلی‌متری معمولاً  $1/5$  میلی‌متر است. خط کش‌ها نیز در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌شوند.

جدول زیر نمونه‌هایی از خط کش و کاربرد آنها را نشان می‌دهد.

خط کش لب‌بریده	خط کش قلاب‌دار	خط کش تخت فلزی


## نکات کلیدی



- برای خواندن اندازه است.
- در مواردی که لبه قطعه کار مابین دو خط درجه‌بندی قرار می‌گیرد از قاعدة گرد کردن اعداد استفاده شود.
- نشانه یک فرد منضبط، مرتب بودن ابزارها و تجهیزات اندازه‌گیری اوست. لذا ضروری است پس از اندازه‌گیری، وسایل استفاده شده در محل مربوطه قرار داده شود.
- تقسیمات خط کش باید عاری از زنگزدگی، پاک شدگی و کوبیدگی بوده و کاملاً خوانا باشد.
- لبه‌های خط کش کاملاً صاف و بدون بریدگی باشد.
- در اندازه‌گیری تدبیری اندیشه شده شود تا لبه صفر خط کش حتی المقدور منطبق بر لبه کار قرار گیرد.
- در خواندن اندازه‌ها چنانچه لبه قطعه کار بر خطوط درجه‌بندی منطبق شد بهترین موقعیت

## زاویه‌سنجداده

این زاویه‌سنجهای معمولاً با تفکیک‌پذیری یک درجه و گستره اندازه‌گیری  $180^\circ$  درجه ساخته شده و دارای نقاهه، تیغه، پیچ و پرج اتصال هستند. برای خواندن زاویه، قطعه کار بین تیغه و نقاهه قرار داده می‌شود. با توجه به موقعیت قرارگیری نوک تیغه

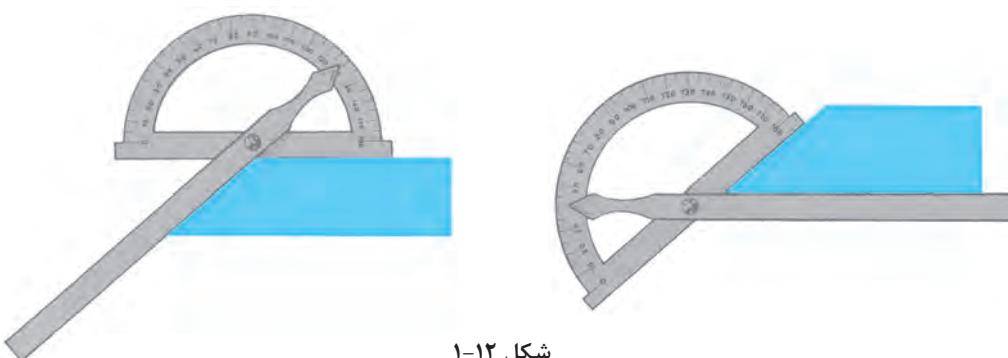


شکل ۱-۱۲

**مثال** – در اندازه‌گیری زاویه  $\theta_1$  نوک تیغه زاویه‌سنجداده روی عدد  $70^\circ$  قرار دارد، مقدار زاویه‌های  $\theta_2$  و  $\theta_3$  چند درجه است؟

$$\theta_1 = 70^\circ$$

$$\theta_2 = \frac{360^\circ - (2 \times 70^\circ)}{2} = 110^\circ$$

$$\theta_3 = 360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$$

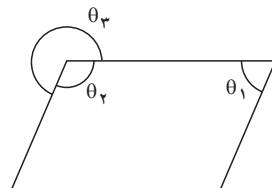

شکل ۱-۱۳

## نکات کلیدی



- ۱ پیچ قفل زاویه‌سنجداده را به روش مستقیم اندازه‌گیری کنید.
- ۲ حتی‌الامکان زاویه را به روش مستقیم اندازه‌گیری کنید.
- ۳ تقسیمات نقاهه باید عاری از زنگ‌زدگی، پاک‌شدگی و کوبیدگی بوده و کاملاً خوانا باشد.

## پرسش‌ها


۱) ویژگی‌های صفحه‌صافی‌ها را مطابق جدول زیر بنویسید.

صفحه‌صافی‌های گرانیتی	صفحه‌صافی‌های چدنی

۲) برای اندازه‌گیری ابعاد کدام‌یک از موارد زیر می‌توان از متر استفاده کرد؟ آنها را با علامت ضربدر مشخص کنید.

ضخامت کاغذ	دکمهٔ پیراهن	طول کفش	اجزای مداد نوکی (اتود)	تختهٔ کلاس	طول و عرض کلاس

۳) کاربرد هریک از وسائل مندرج در جدول زیر را بنویسید.

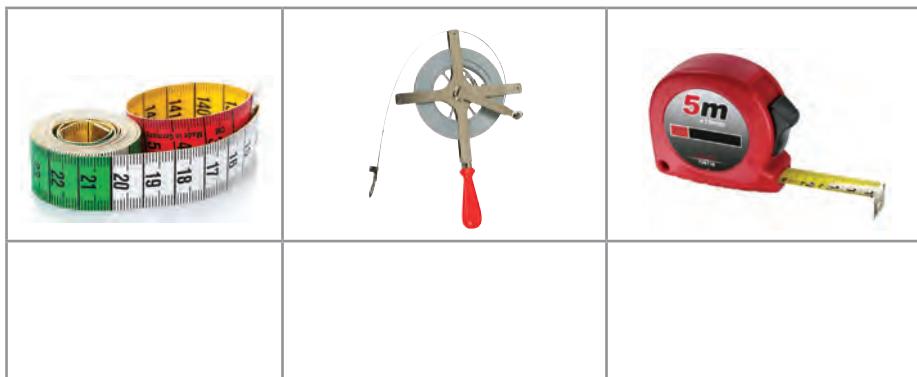

۴) از آنجاکه قسمت کوچکی از خطکش فلزی تخت دارای تقسیمات  $0/5$  میلی‌متر است، ابعاد یک مداد معمولی را با خطکش با تفکیک‌پذیری  $0/5$  و  $1$  میلی‌متر اندازه بگیرید و آن را با رسم شکل نشان دهید.

**۵** مفهوم هریک از تصاویر زیر را بنویسید.

ردیف	شکل	شرح
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		

## فعالیت عملی ۳



اندازه‌گیری ابعاد میز کار به وسیلهٔ متر

وسایل موردنیاز

- ۱ متر فلزی فنری
- ۲ میز اندازه‌گیری

نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)

یکای اندازه‌گیری	گسترهٔ اندازه‌گیری	تفکیک پذیری

مراحل اندازه‌گیری	ارتفاع	عرض	طول
۱			
۲			
اختلاف اندازه			

### پرسش


- ۱ برای اجرای دقیق‌تر کار و کم کردن خطأ در اندازه‌گیری با متر چه کاری انجام دادید؟
- ۲ چنانچه در حین کار خبر خوشحال کننده یا ناگواری به شما داده شود، واکنش شما در ادامه کار چگونه خواهد بود؟

### یادداشت


- ۱ برای خواندن دقیق اندازه، سر ناخن انگشت شست را روی خط درجه‌بندی متر قرار دهید.
- ۲ هر اندازه‌گیری دو بار انجام شود.

## خطکشی

تصاویر زیر چه نوع عملیاتی را نشان می‌دهند؟

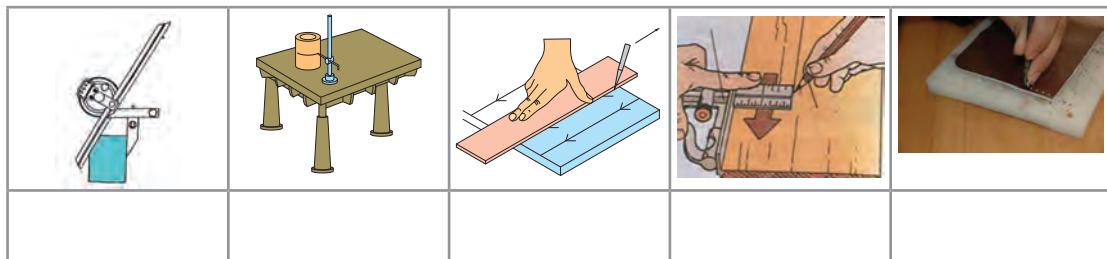

چرا خطکشی؟

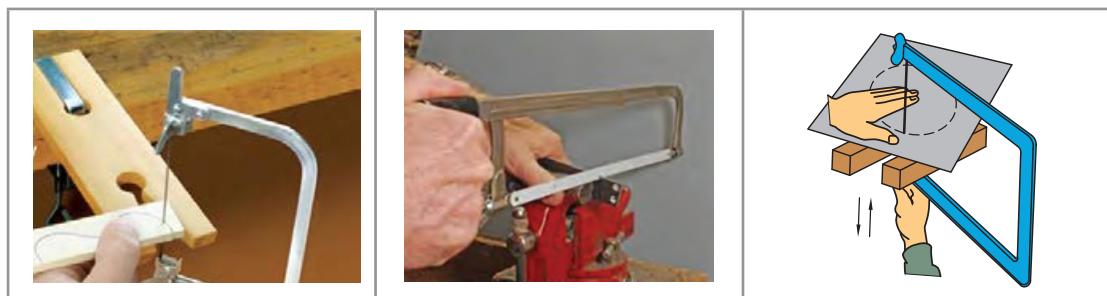

همان‌طوری که تصاویر بالا نشان می‌دهند، برای اجرای درست اره‌کاری، داشتن مسیر مشخص و تعیین شده لازم است. لذا در یک کار مهندسی، قبل از اقدام به عملیات اره‌کاری، سوهان کاری، سوراخ کاری و...، موقعیت عملیات را باید مشخص نمود تا اهداف زیر تحقق یابد:

۱) برخوردار شدن قطعه تولیدی از دقت و کیفیت بالاتر؛

۲) حاصل شدن اطمینان بیشتر، از درستی عملیات؛

۳) ایجاد سهولت و سرعت در اجرای عملیات؛

۴) کاهش دوربیز و جلوگیری از دوباره کاری‌ها و اقتصادی بودن تولید.

با تحقق اهداف بالا شایستگی‌های غیرفنی زیر نیز حاصل می‌شود:

الف) حفظ محیط‌زیست (آلودگی کمتر در اثر ضایعات)؛

ب) مدیریت منابع؛

ج) مدیریت زمان؛

د) آرامش روحی (حفظ و ایمنی بیشتر در انجام کار).

## فصل اول: اره کاری



ارتباط بین اهداف خط کشی (بند ۱ تا ۴) و شایستگی های غیر فنی کسب شده (بند الف تا د) را در جدول زیر تکمیل کنید.



۴	۳	۲	۱	اهداف اجرای خط کشی
				شایستگی های غیر فنی

عملیاتی که مسیر برش روی سطح قطعه کار با ابزارهای مربوطه مشخص می کند را «خط کشی» می گویند.  
این عملیات بر پایه داده های نقشه فنی و اطلاعات به دست آمده از روی نمونه کار انجام می شود.  
به تصاویر زیر نگاه کنید و نام و کاربرد هر یک را بنویسید.

						ابزار
						نام
						کاربرد

## وسایل و ابزارهای خط کشی

میز خط کشی: یک صفحه بزرگ فولادی است که صفحه صافی: همان طوری که قبلًا شرح داده شد در روی چهارپایه فلزی نصب می شود و برای اجرای عملیات خط کشی از صفحه صافی به عنوان سطح مبنای عملیات خط کشی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده می شود.

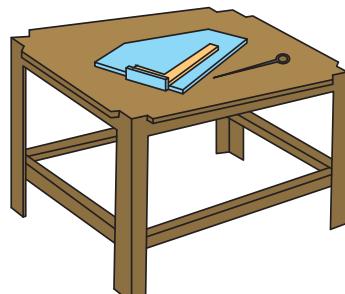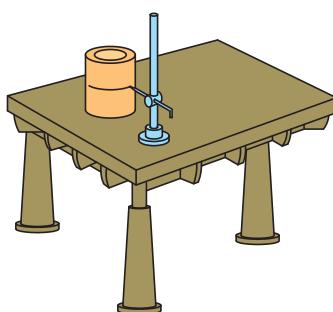

شکل ۱-۱۵

شکل ۱-۱۴


**سوزن خطکش:** ابزاری است برای خطکشی روی فلزات، جنس آن از فولاد آبکاری شده یا برنج است. سوزن خطکش‌های فولادی برای خطکشی فلزات سخت و خشن و نوع برنجی آن برای فلزات پرداختشده و نرم است. گفتنی است برای خطکشی سطوح آلومینیمی از مداد استفاده می‌شود. سوزن خطکش‌ها از دو قسمت تشکیل می‌شود: «سر» برای انجام دادن خطکشی (با زاویه ۱۰ تا ۱۵ درجه) و «بدنه» که ممکن است صاف یا آجدار باشد.




شکل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۶

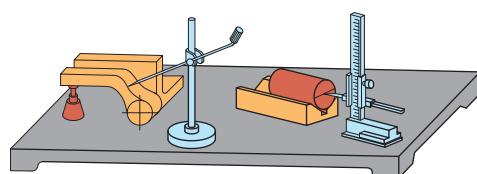


شکل ۱-۱۸

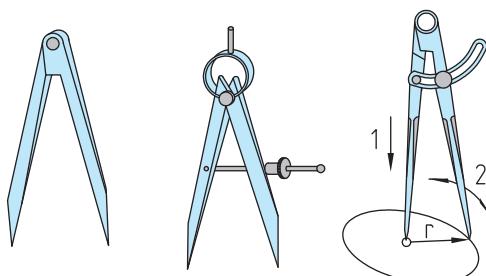

پرگار ساده      پرگار فنری با  
پیچ تنظیم      پرگار ساده با  
پیچ ثابت کننده

شکل ۱-۱۹

در رسم دایره باید اولاً طول بازوها با هم مساوی بوده و ثانیاً لبه‌های داخلی آنها بر هم مماس باشد.

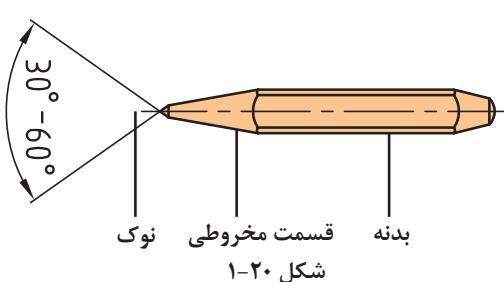


شکل ۱-۲۰

**سوزن خطکش پایه‌دار:** از این ابزار برای ترسیم خطوط موازی با یک خط یا با سطح مبنا استفاده می‌شود. ستون این سوزن خطکش‌ها ممکن است ساده یا مدرج باشد. در نوع مدرج آن فاصله خطوط ترسیمی قابل تنظیم است و به وسیله اندازه‌گیری دیگری نیاز ندارد.


**پرگار:** از پرگارها در عملیات کارگاهی برای رسم دایره، خطوط موازی و علامت‌گذاری استفاده می‌شود. پرگارهای خطکشی از دو بازوی نوک‌تیز سخت‌کاری شده تشکیل شده‌اند و در انواع ساده، فرنی با پیچ قفل‌کننده، موازی‌کش و... ساخته می‌شوند.

**سننه‌نشان:** از این ابزار برای مشخص کردن مرکز سوراخ‌ها، محل استقرار نوک پرگار (به منظور رسم دایره و نشانه‌گذاری مسیرهای برش و خطوطی که ممکن است در حین اجرای کار محو شوند) استفاده می‌شود. جنس آنها از فولاد آبکاری شده است و باید از قطعه کار سخت‌تر باشد. زاویه سر آنها برای عملیات تثبیت خطوط، ۳۰ درجه، برای مراکز دایره‌ها و سوراخ‌ها معمولاً ۶۰ درجه، برای نشانه‌گذاری مسیرهای اره‌کاری یا برش با شعله گاز ۶۰ یا ۷۵ درجه و برای عملیات سوراخ‌کاری ۹۰ درجه گرفته می‌شود. از انواع سننه‌نشان می‌توان سننه‌نشان دوقلو (شکل ۱-۲۱) و مرکزیاب (شکل ۱-۲۲) را نام برد.


## فصل اول: اره کاری

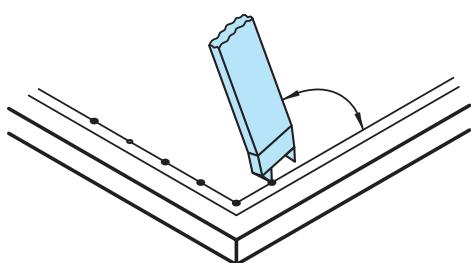

شکل ۱-۲۱

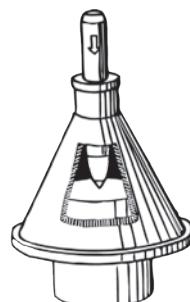


شکل ۱-۲۲

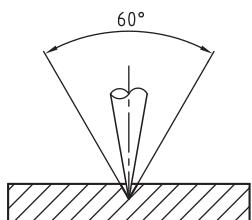


شکل ۱-۲۳

سننه نشان را باید از محل صحیح به دست گرفت و در محل مربوطه به صورت عمودی قرار داد.

برای ایجاد محل نشست سر پرگار باید نوک سننه نشان کاملاً تیز باشد.

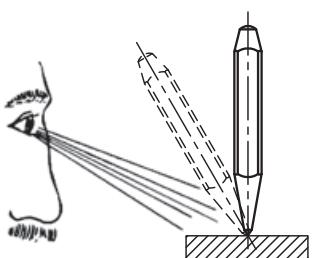

نادرست

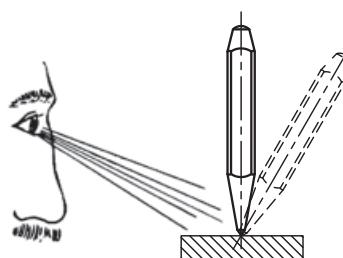


شکل ۱-۲۴


درست

در نشانه زدن مسیرهای منحنی، فاصله نشانه‌ها را کمتر از خطوط مستقیم در نظر بگیرید.


گفتنی است در صورت کج قرار دادن سننه نشان، در محل مورد نظر انحراف ایجاد می‌شود.

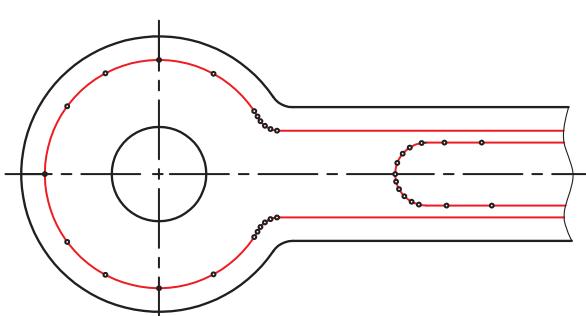

شکل ۱-۲۶

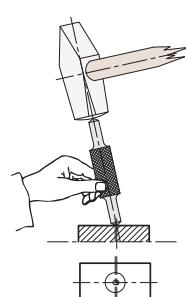

شکل ۱-۲۵

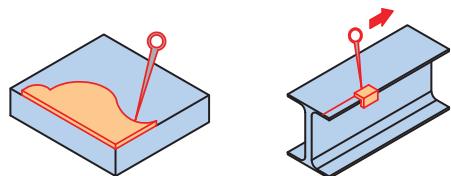

شکل ۱-۲۷


**شابلون:** یکی دیگر از وسایلی که در خط کشی کاربرد دارد شابلون‌های فرم است. این ابزار ممکن است در کارگاه موجود باشد یا برای کاربرد در یک قطعهٔ خاص ساخته شود.

**مواد رنگ‌آمیزی:** برای اینکه خطوط رسم شده بر روی قطعهٔ کار، خوب دیده شود مخصوصاً موقعی که تعداد نقاط و خطوط روی سطح کار زیاد باشد، باید سطح قطعه، رنگ‌آمیزی شود. برای رنگ‌آمیزی می‌توان از ماژیک صنعتی استفاده نمود.

در گذشته برای رنگ کردن سطح قطعهٔ کار از محلول کات کبود استفاده می‌شد اما امروزه به علت رعایت نکات زیست‌محیطی استفاده از این ماده توصیه نمی‌شود.



شکل ۱-۲۸

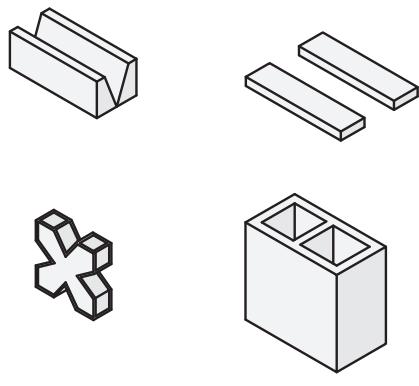

منشور


بلوک گونیایی

شکل ۱-۲۹

**وسایل کمکی در خط کشی:** برای تسهیل در خط کشی، علاوه بر وسایلی که شرح داده شد، از ابزارهای کمکی دیگری مانند منشورهای موازی، زیرکاری‌های ثابت و قابل تنظیم، انواع بلوک‌ها و صفحات گونیایی و... نیز استفاده می‌شود.

## مراحل اجرای خط کشی

- ۳ قرار دادن قطعه بر روی صفحهٔ صافی؛
- ۴ انتخاب یکی از لبه‌های آن به عنوان مبنای خط کشی؛

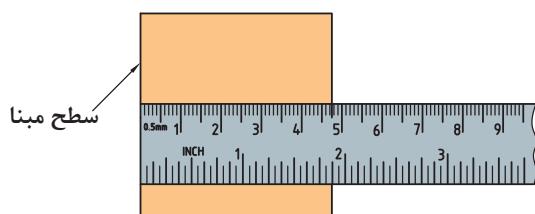

شکل ۱-۳۱




شکل ۱-۳۰

- ۱ تمیز کردن سطح مورد خط کشی؛
- ۲ رنگ‌آمیزی آن با ماژیک صنعتی؛


## فصل اول: اره کاری

۴ اتصال محل تقاطع علامت‌گذاری شده: با استفاده از خطکش فلزی تخت، محل تقاطع علامت‌گذاری شده را به هم وصل کنید.

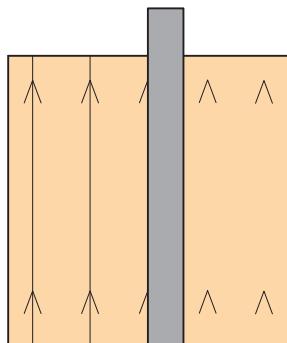

شکل ۱-۳۳


۵ با توجه به نقشه کار، به وسیله خطکش فلزی تخت، فاصله محل اره کاری را تا لبه مینا، علامت‌گذاری و سپس آن را با دو خط متقطع مشخص کنید.

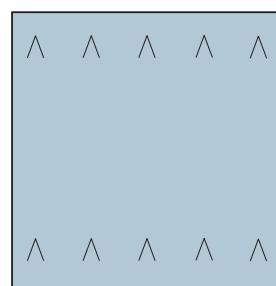

شکل ۱-۳۲

### نکات کلیدی


- ۱ فشار دادن خطکش به وسیله دست چپ بر روی قطعه کار؛
- ۲ قرار دادن نوک سوزن خطکش بر روی قطعه و چسباندن آن به لبه خطکش؛
- ۳ حرکت دادن سوزن خطکش از بالا به سمت پایین؛

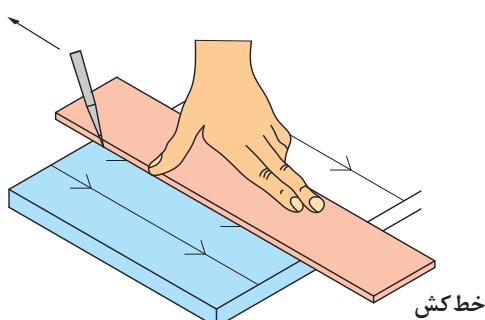


شکل ۱-۳۴

۴ زاویه سوزن خطکش نسبت به خط قائم حدود ۱۵ درجه باشد.

۵ برای سنبه‌نشان کاری، باید نوک سنبه در محل

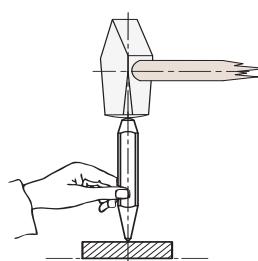


شکل ۱-۳۶

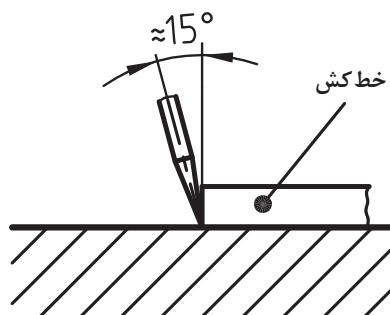

شکل ۱-۳۵

مربوطه به صورت عمودی قرار گیرد و سپس نیروی ۶ برای ترسیم دایره، پس از تنظیم شعاع در پرگار، یکی از نوک‌های آن را در مرکز ( محلی که با مناسب اعمال شود.

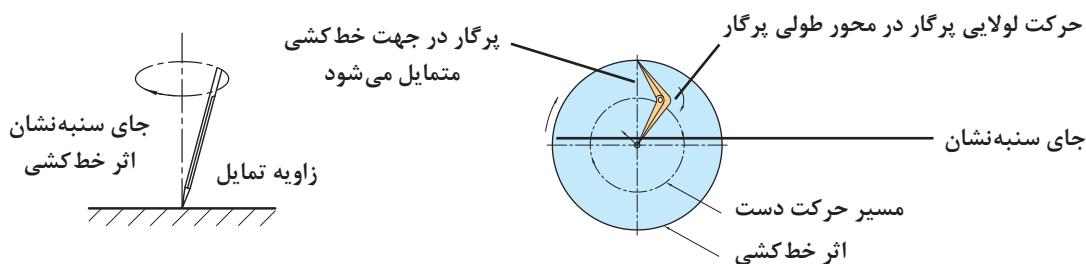

- سننه‌نشان مشخص شده است) قرار می‌دهیم و دایره را رسم می‌کنیم.
- ۷ نیروی واردہ به وسیله سوزن خطکش باید با جنس قطعه کار متناسب باشد. برای فلزات نرم، نیروی کمتری نسبت به فلزات سخت، در نظر گرفته شود.
- ۸ برای تعیین مرکز قطعات استوانه‌ای از مرکزیاب یا از گونیای مرکزیاب استفاده شود.

**۱** اگر برای رنگ‌آمیزی سطح، از محلول کات کبد استفاده می‌کنید، پس از استفاده از آن، دست‌های خود را بشویید.

**۲** چنانچه برای رنگ‌آمیزی سطح قطعه کار از مازیک صنعتی استفاده می‌کنید صورت خود را به سطح قطعه کار نزدیک نکنید تا گاز و بوی آن باعث مسمومیت شما نشود.

**۳** برای محافظت از سر سوزن خطکش و جلوگیری از حادثه احتمالی، بهتر است نوک تیز آن در چوب‌بنه



## نکات زیست‌محیطی

- ۱** پس از پایان عملیات خطکشی، محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
- ۲** ضایعات احتمالی ناشی از کار را از یکدیگر تفکیک کنید و آنها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.




## شايسنگ‌های غيرفنی

- ۱** دقت کنید تا خطکشی به صورت دقیق و درست انجام شود.
- ۲** از تلف کردن مواد و تجهیزات خودداری کنید.
- ۳** از مواد و تجهیزات درست استفاده شود.

## پرسش‌ها

۱ نام و کاربرد هریک از وسایل زیر را بنویسید.

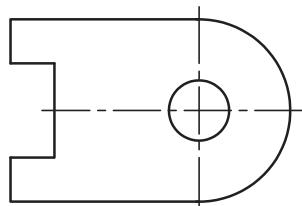

۲ مراحل خط کشی و سنبه نشان کاری برای برش کاری قطعه‌ای مطابق شکل از ورق و به روش اره کاری را به ترتیب بنویسید و سپس روی نقشه قطعه، مسیر خط کشی و سنبه نشان کاری را نشان دهید (ضخامت قطعه حدود ۲ میلی‌متر در نظر گرفته شود).

- ۳ آیا برای خط کشی می‌توان از سنبه نشان یا از پرگار نقشه کشی استفاده کرد؟ چرا؟
- ۴ چرا برای نشانه‌گذاری مسیرهای منحنی باید فاصله سنبه نشان‌ها نسبت به مسیرهای مستقیم کمتر باشد؟
- ۵ یک شبکه حادثه از آسیب‌دیدگی در عملیات خط کشی را تدوین کنید و آن را در کلاس برای هم‌کلاسی‌های خود به نمایش بگذارید.
- ۶ چگونه می‌توان مرکز استوانه‌های سوراخ‌دار (مانند لوله‌ها، فلانچ‌ها، و...) را تعیین کرد؟
- ۷ اگر یکی از وسایل در اختیار، در اثر بی‌احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی و حفاظتی خدشه‌دار شود، چه واکنشی خواهد داشت؟
- ۸ در پاسخ به سؤال بالا، نوع واکنش شما مطابق کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ آن را با علامت ضربدر مشخص کنید.


مسئولیت‌پذیری	خلاقیت	دقت	درستکاری	حفظ محیط‌زیست	مدیریت مواد و تجهیزات

۹ عناوین نوشته شده در جدول بالا را به صورت زیر دسته‌بندی کنید.

نکات زیست‌محیطی	شاپیستگی‌های غیرفنی

۱۰ اگر نوک سنبه‌نشان کاملاً تیز نباشد ممکن است چه اشکالی در کار ایجاد شود؟

۱۱ مفهوم تصاویر زیر را توضیح دهید.

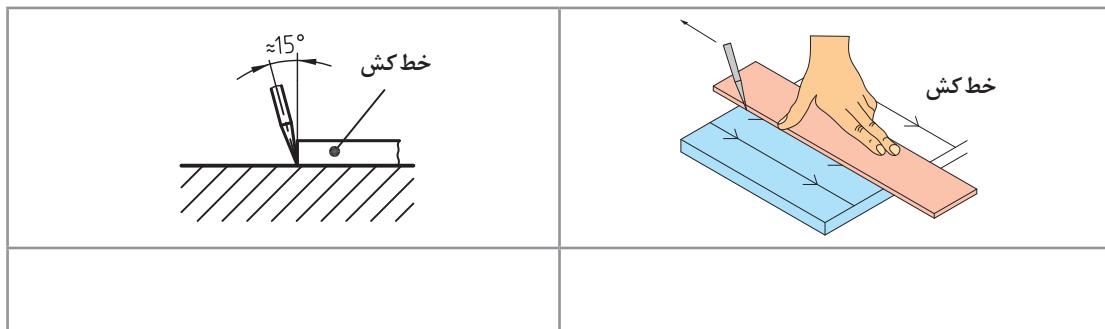

۱۲ برای محافظت از سر سوزن خطکش و جلوگیری از حادثه احتمالی بهتر است، نوک تیز آن در .....  
یا مدادی مشابه قرار داده شود.

## فعالیت کارگاهی ۱

<p><b>نقشه</b></p>	<p><b>موضوع:</b> خط کشی بدنه مدل رابط</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>وسایل موردنیاز</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>گونیا</td><td>۱</td></tr> <tr> <td>سوزن خط کش</td><td>۲</td></tr> <tr> <td>خط کش ۳۰ سانتی متری</td><td>۳</td></tr> <tr> <td></td><td>۴</td></tr> </tbody> </table> <p><b>نکات ایمنی و حفاظتی</b></p>	<b>وسایل موردنیاز</b>		گونیا	۱	سوزن خط کش	۲	خط کش ۳۰ سانتی متری	۳		۴
<b>وسایل موردنیاز</b>											
گونیا	۱										
سوزن خط کش	۲										
خط کش ۳۰ سانتی متری	۳										
	۴										
<p><b>مراحل انجام کار</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- ابتدا سطح قطعه کار به ابعاد <math>۶۴ \times ۴۰ \times ۲۰</math> را تمیز کاری نمایید.</li> <li>۲- طبق اصول خط کشی، قطعه کار را مطابق شکل فوق با استفاده از گونیا، خط کش و سوزن خط کش، خط کشی نمایید.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>۱- از تماس ابزار خط کشی نوک تیز با اعضای بدن اجتناب شود.</li> <li>۲- از ضربه زدن با ابزار خط کش جداً خودداری کنید.</li> <li>۳- ابزار را طوری محافظت کنید تا به آنها ضربه‌های وارد نشود.</li> </ol>										
<p><b>توصیه های پایانی:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</li> </ol>											

## فعالیت کارگاهی ۲

<p><b>نقشه</b></p>	<p><b>موضوع:</b> خط کشی ریشه ماهیچه</p> <p><b>وسایل مورد دنیاز</b></p> <table border="1"> <tr> <td>گونیا</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>سوزن خط کش</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>خط کش ۳۰ سانتی متر</td> <td>۳</td> </tr> <tr> <td></td> <td>۴</td> </tr> </table> <p><b>نکات ایمنی و حفاظتی</b></p>	گونیا	۱	سوزن خط کش	۲	خط کش ۳۰ سانتی متر	۳		۴
گونیا	۱								
سوزن خط کش	۲								
خط کش ۳۰ سانتی متر	۳								
	۴								
<p><b>مراحل انجام کار</b></p>	<p>۱- ابتدا قطعه کار به قطر ۲۰ میلی متر را تمیز کاری نمایید.</p> <p>۲- طبق اصول خط کشی، قطعه کار را مطابق شکل فوق با استفاده از گونیا، خط کش و سوزن خط کش، خط کشی نمایید.</p>								
	<p>۱- از تماس ابزار خط کشی نوک تیز با اعضای بدن اجتناب شود.</p> <p>۲- از ضربه زدن با ابزار خط کشی جداً خودداری کنید.</p> <p>۳- ابزار را طوری محافظت کنید تا به آنها ضربه ای وارد نشود.</p>								
	<p><b>توصیه های پایانی:</b></p> <p>۱- میز کار را تمیز نمایید.</p> <p>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</p>								

## اره کاری



بسیاری از وسایل پیرامون ما حاصل عملیات برش کاری در تمام یا در بخشی از آن است. برای مثال در مراحل تولید بیشتر قطعات فلزی و غیرفلزی (مانند میز، صندلی، مبلمان، کابینت آشپزخانه، در و پنجره، ورق‌ها، لوله‌ها و...) عمل برش کاری وجود داشته است. از روش اره کاری برای تولید اشیای ترئینی، هنری و پزشکی نیز استفاده می‌شود.



نقش عملیات اره کاری در تولید ممکن است اصلی، فرعی یا تکمیل‌کننده باشد. تصاویر زیر نمونه‌هایی از فرایند تولید به روش اره کاری را نشان می‌دهد.



اره کاری یکی از روش‌های تولید و تغییرشکل به روش براده‌برداری است. از این روش (کار با اره) برای ساخت و تولید انواع قطعات فلزی و غیرفلزی استفاده می‌شود. گفتنی است هدف از طرح این مباحثت یادگیری مهارت‌های پایه مدل‌سازی است. عملیات برش ممکن است به روش اره کاری دستی یا ماشینی و یا با روش‌های مدرن برش مانند استفاده از اشعه لیزر انجام شود. با توجه به اینکه در رشته متالورژی برش کاری

قطعات فلزی بیشتر با اره‌های دستی انجام می‌شود لذا در این فصل بیشتر به برش کاری با اره‌های دستی پرداخته شده است. تصاویر زیر نمونه‌هایی از اره‌کاری دستی را نشان می‌دهد.



## کمان‌اره دستی

از این وسیله برای بستن و نگهداری تیغه اره و هدایت آن هنگام اجرای اجرای عمل برش استفاده می‌شود. کمان‌اره‌های دستی در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. عمومی‌ترین آنها عبارت‌اند از:

**کمان‌اره ثابت:** طول این کمان‌اره ثابت است و از آن برای بستن تیغه اره با اندازه اسمی ۳۰۰ میلی‌متر استفاده می‌شود.



**کمان‌اره قابل تنظیم:** این نوع کمان‌اره برای بستن تیغه اره با طول‌های مختلف کاربرد دارد. اجزای کمان‌اره عبارت‌اند از:

شکل ۱-۳۷

دندانه هایی گوه مانند که وظیفه برش را به عهده دارند پیش بینی شده است. شبی این دندانه ها به سمت جلو و در نتیجه تیزی زاویه آنها به سمت جلو پیش بینی شده است تا عمل برش به راحتی صورت گیرد.

تیغه اره: عمل برش به وسیله تیغه اره انجام می شود. ساخته می شوند. منظور از اندازه اسمی ۳۰۰ میلی متر مرکز دو سوراخ تیغه اره است. عرض تیغه اره ۱۵-۱۲ میلی متر و مقدار ضخامت آن ۸-۶ میلی متر است.

دسته کمان اره: که ممکن است معمولی، پنجه ای، هفت تیری و... باشد. جنس دسته ها، پلاستیکی یا چوبی است تا به دست صدمه وارد نکند.


پیچ و مهره ابتدا و انتهای کمان برای بستن تیغه اره. تیغه اره: عمل برش به وسیله تیغه اره انجام می شود. تیغه اره ها از جنس فولاد آلیاژی و آبکاری شده انتخاب شده اند تا بتوانند نیروهای مختلف را تحمل کنند. در دو طرف تیغه اره سوراخ هایی برای بستن به کمان اره در نظر گرفته شده است. در روی تیغه اره،

### زوایای تیغه اره

**زاویه گوه ( $\beta$ ):** زاویه نوک دندانه تیغه اره را «زاویه گوه» می گویند و مقدار آن به جنس فلز بستگی دارد. بردار نیروی وارد بر قطعه کار در امتداد نیمساز زاویه گوه قرار دارد.

**زاویه آزاد ( $\alpha$ ):** زاویه زیر دندانه تیغه اره نسبت به سطح کار «زاویه آزاد» نامیده می شود. مقدار آن به جنس فلز بستگی دارد.

**زاویه براده ( $\gamma$ ):** زاویه بالای دندانه را نسبت به خط قائم «زاویه براده» گویند. زاویه براده با توجه به جنس قطعه تعیین می شود و بر طول براده تأثیر می گذارد.

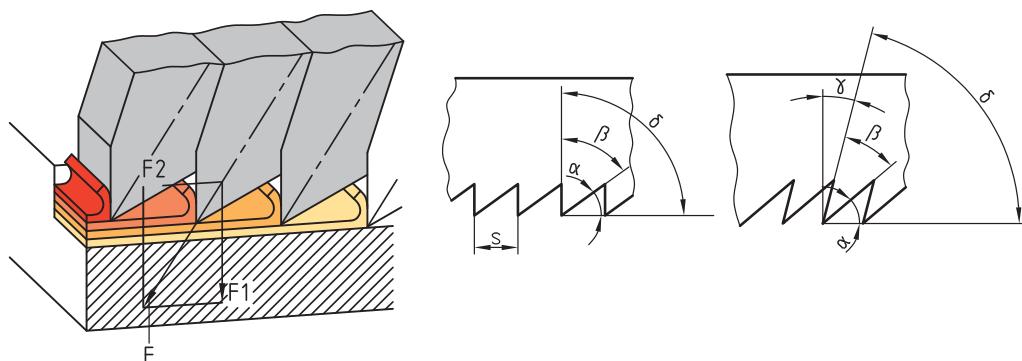

شکل ۱-۳۸

گفتنی است:

۱ مجموع سه زاویه آزاد، گوه و براده  $90^\circ$  درجه است.

۲ فلزات نرم دارای براده های بلند و فلزات سخت دارای براده های کوتاه تری هستند.


### گام دندانه

فاصله افقی نوک دو دندانه متواالی را «گام دندانه» گویند. گام دندانه عاملی برای نشان دادن ریزی یا درشتی دندانه هاست. هرچه تعداد آنها در طول مشخصی بیشتر باشد، دندانه ها ریزتر و هرچه تعداد آنها کمتر باشد، دندانه ها درشت تر است.

جدول صفحه بعد مشخصات انتخاب تیغه اره را نشان می دهد.

### جدول ۱-۱- مشخصات تیغه اره

ردیف	شرح	تعداد دندانه در اینچ	مورد استفاده
۱	دندۀ درشت	۱۶ تا ۱۴	برای فلزات نرم
۲	دندۀ متوسط	۲۲ تا ۱۸	برای فولاد معمولی و چدن خاکستری
۳	دندۀ ریز	۳۲ تا ۲۸	برای فولاد با استحکام بالا و چدن

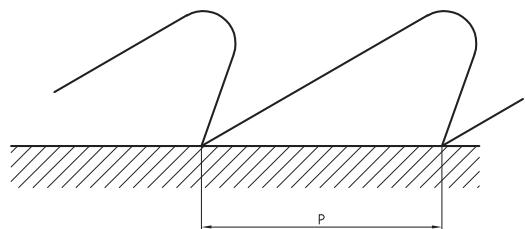

$$P = \frac{25/4}{Z}$$

مقدار گام دندانه‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید:  
P: مقدار گام دندانه برحسب میلی‌متر (یک اینچ  
برابر است با  $25/4$  میلی‌متر)

Z: تعداد دندانه در یک اینچ از طول تیغه اره

شکل قرارگرفتن تیغه اره‌ها: تیغه اره در هنگام برش، با سطوح شیار قطعه کار تماس دارد. این تماس بین تیغه و شیار اصطکاک ایجاد می‌کند، درنتیجه موجب گرم شدن تیغه اره و اتلاف انرژی می‌شود و همچنین احتمال شکستن تیغه نیز وجود دارد. برای رفع این مشکل دندانه‌های تیغه اره را به صورت چپ و راست یا موجی می‌سازند که سبب افزایش پهنای شیار برش نسبت به ضخامت تیغه اره می‌گردد.

## مراحل انجام اره کاری

۱ هنگام برش باعث کج شدن و انحراف از مسیر برش و شکستن آن می‌شود.

۲ بستن قطعه کار: با توجه به محل اره کاری و شرایط قطعه، آن را به طور مناسب در گیره بیندید.

۳ ایستاندن صحیح: برای بالا بردن کیفیت اره کاری و افزایش راندمان کار، لازم است ارتفاع گیره، نحوه ایستاندن در کنار آن، زاویه دست و بازو، زاویه بین پاهای چگونگی به دست گرفتن اره، صحیح باشد.

۴ انجام برش: عملیات برش باید مطابق اصول فنی مربوطه انجام شود.

۱ خط کشی: مطابق نقشه مسیر برش را خط کشی و در صورت لزوم سنبه‌نشان کاری کنید.


۲ انتخاب تیغه اره: با توجه به جنس قطعه کار، تیغه اره مناسب، از نظر جنس و تعداد دندانه، انتخاب شود.

۳ بستن تیغه اره: تیغه اره را به گونه‌ای در کمان اره قرار دهید که جهت دندانه‌ها به سمت جلوی کمان اره باشد. پس از استقرار تیغه اره در محل مربوطه و جا دادن پین‌های نگهدارنده در سوراخ‌های آن، تیغه اره را با استفاده از مهره خروسکی محکم کنید تا کشش لازم در آن ایجاد شود. شل‌بودن تیغه اره در

## اصول و نکات فنی در اره کاری

- ۱ عمل اره کاری با سرعت مناسب صورت گیرد تا از گرم شدن و از بین رفتن سختی تیغه اره و همین طور از خسته شدن شخص جلوگیری شود. توصیه می شود برای برش مواد سخت نسبت به مواد نرم، از سرعت برش کمتر استفاده کنید.
- ۲ برای خنک کردن تیغه اره از مایع خنک کننده (آب صابون و ...) استفاده کنید.
- ۳ هنگام بریدن لوله های جدار نازک، برای جلوگیری از شکستن دندانه های تیغه اره، قطعه کار را به صورت تدریجی بچرخانید تا عمل برش روی محیط انجام شود. ضمناً برای گرفتن لوله، بهتر است از گیره لوله گیر استفاده شود.
- ۴ از آنچاکه برش قطعات نازک با سروصدما همراه است و احتمال شکستن تیغه اره و تاب برداشتن آن وجود دارد، بهتر است قطعه کار را بین دو تکه چوب قرار دهید و سپس هر سه را با هم اره کاری کنید.
- ۵ برای برش قطعات بلند، می توان تیغه اره را ۹۰ درجه چرخانده، عمود بر صفحه کمان اره بسته و سپس عمل برش را انجام داد.
- ۶ پس از پایان اره کاری، مهره خروسوکی کمان اره را شل کنید تا کشش وارد بر تیغه اره برداشته شود.

- ۷ مهره خروسوکی کمان اره با دست سفت شود.
- ۸ برای هدایت تیغه اره در مسیر برش، بهتر است با سوهان سه گوش، در خط برش، شیار راهنمایی ایجاد کنید.
- ۹ در شروع اره کاری، تیغه اره را حدود ۱۰ درجه نسبت به سطح کار مایل قرار دهید و با فشار و جابه جایی کم، شروع به کار کنید تا از سُرخوردن و کچشدن از مسیر خط کشی جلوگیری شود.
- ۱۰ در حرکت رفت، نیرو وارد شود. اعمال نیرو در حرکت برگشت موجب کندی دندانه ها و هدر دادن انرژی می شود.
- ۱۱ نیرو به صورت یکنواخت وارد شود و از اعمال نیروهای ضربه ای و غیر یکنواخت خودداری گردد.
- ۱۲ مجموعه کمان اره و تیغه اره به صورت مستقیم در داخل شیار حرکت داده شود.
- ۱۳ از تمام طول تیغه اره استفاده کنید تا از گُند شدن موضعی آن جلوگیری شود و عمر حاضر به کاری آن افزایش یابد.

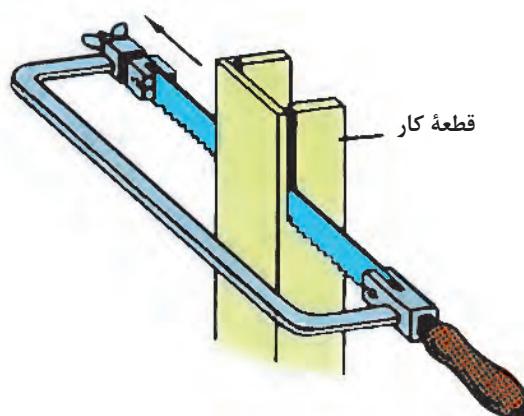

شکل ۱-۳۹

## نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ قطعه کار به صورت صحیح، کوتاه و محکم در گیره بسته شود. سفت نبودن آن باعث چرخش قطعه کار در حین اره کاری، شکستن تیغه اره و آسیب شخصی خواهد شد.
- ۲ پیش از اره کاری، از سالم بودن دسته کمان اره و محکم بودن در محل مربوطه اطمینان حاصل کنید.
- ۳ قبل از بستن تیغه اره از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۴ از سالم بودن کمان اره مطمئن شوید.
- ۵ از محکم بودن تیغه اره مطمئن شوید، زیرا شل بودن تیغه اره، علاوه بر انحراف از مسیر برش، موجب شکستن آن و درنتیجه آسیب دیدن شخص خواهد شد.
- ۶ در هنگام جدا شدن قطعه، نیروی دست را کم کنید تا از جدا شدن ناگهانی، افتادن قطعه کار، به هم خوردن تعادل شخص و آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

## نکات زیست محیطی

- ۱ پس از پایان عملیات اره کاری محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
- ۲ ضایعات احتمالی را از یکدیگر جدا کنید و در محل پیش بینی شده قرار دهید.

## شاخصهای غیر فنی

- ۱ در اجرای عملیات اره کاری دقیق شود تا از اشتباهات احتمالی که به خراب شدن قطعه و ایجاد هزینه منجر می شود، خودداری گردد.
- ۲ از تجهیزات، درست استفاده شود.
- ۳ در برابر اشتباهات احتمالی مسئولیت پذیر باشید.

## پرسش ها

- ۱ هدف هریک از عملیات برش کاری زیر را بنویسید.


## فصل اول: اره کاری

۲ نام ابزارهای زیر را بنویسید.



۳ چهار نوع از وسایل منزل خود را که در تولید آن، اره کاری نقش داشته است، نام ببرید.

۴	۳	۲	۱

۴ اگر تکالیف خود را انجام نداده باشید به هنرآموز چه پاسخی می‌دهید؟

۵ جنس تیغه اره‌ها را برای برش فلزات زیر، در جدول مشخص کنید.

فولاد ساختمانی	چدن خاکستری	برنج	مس

۶ گام دندانه‌های تیغه اره چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟ مقدار گام تیغه اره با تعداد ۱۶ دندانه در یک اینچ، چند میلی‌متر است؟

۷ با رسم شکل یک دندانه تیغه اره، بردار نیروی واردہ را، همراه با دو مؤلفه آن ترسیم کنید و اثر هریک را در عمل اره کاری بنویسید.

۸ علل شکستن تیغه اره در هنگام کار را بنویسید.


۹ چنانچه تعداد دندانه در یک اینچ تیغه اره ۲۰ دندانه باشد، مقدار گام دندانه‌ها چند میلی‌متر است؟ همچنین بنویسید این نوع تیغه اره برای اره کاری چه نوع فلزی مناسب است؟

۱۰ کدامیک از مفاهیم زیر درست و کدامیک نادرست است؟ پاسخ در محل مربوطه نوشته شود.  
الف) فلزات نرم نسبت به فلزات سخت دارای طول براده کوتاه‌تری هستند.

ب) برای کم کردن اصطکاک بین تیغه اره و شیار برش، تیغه اره‌ها را به صورت موجی می‌سازند.

پ) مقدار زاویه گوه، براده و آزاد در تیغه ارهها  $60^{\circ}$  درجه است.

۱۱ تیغه ارههای زیر برای اره کاری چه نوع موادی مناسب است؟

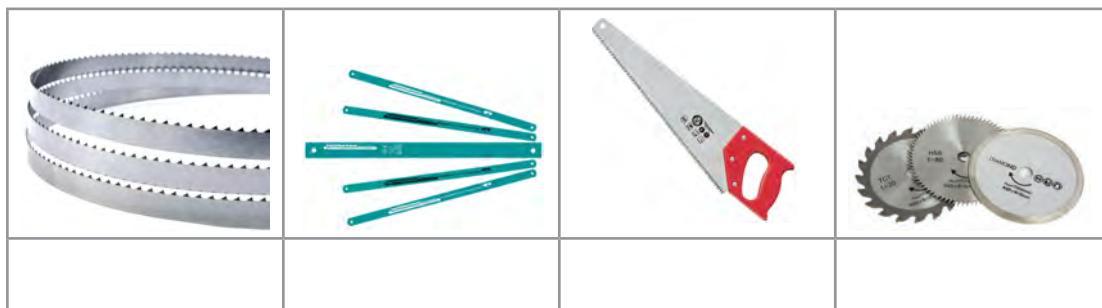

۱۲ اگر اره کاری بخشی از کار، برای شما مشکل باشد چکار می کنید؟


الف) از دوستانتان به صورت آشکار کمک می گیرید.

ب) از دوستانتان به صورت پنهانی کمک می گیرید.

پ) کار را با کیفیت پایین تر و ناقص تحويل می دهید.


ت) از هنرآموز خود راهنمایی می خواهد.

۱۳ مفهوم هر یک از تصاویر زیر را بنویسید.

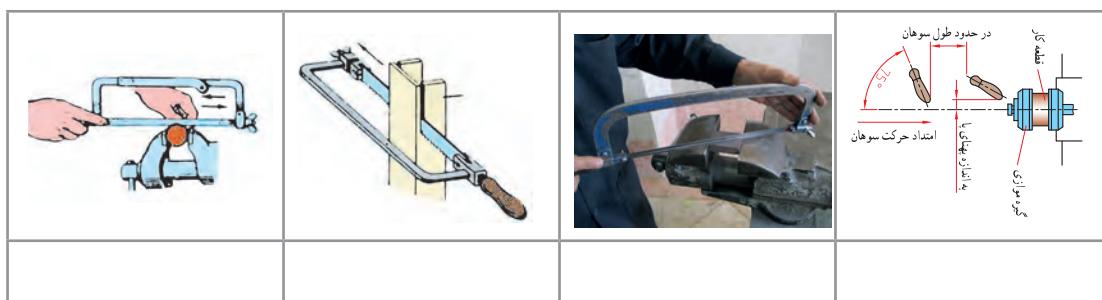

۱۴ برای تصاویر زیر، که تکنیکهای بستن قطعات در گیره با هدف عملیات اره کاری را نشان می دهد




توضیحات لازم نوشته شود.

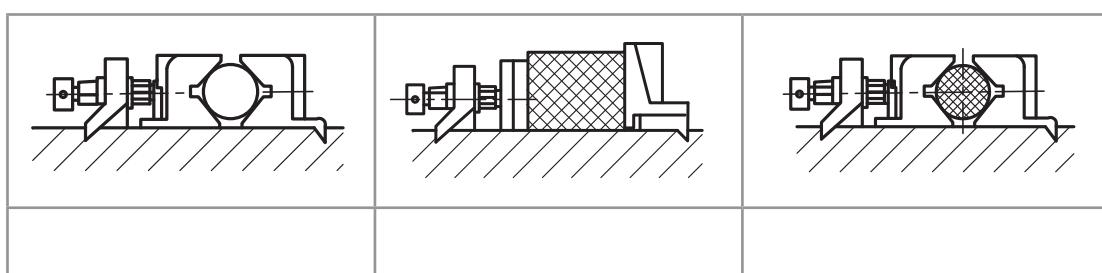



۱۵ با نظر هنرآموز چهار گروه دونفره تشکیل دهید. هر دو گروه دو فلز مختلف را برای اره کاری انتخاب و با

استفاده از آب صابون و روغن، آنها را اره کاری کنید و نتیجه مشاهدات خود را یادداشت نمایید.

## فعالیت کارگاهی ۳
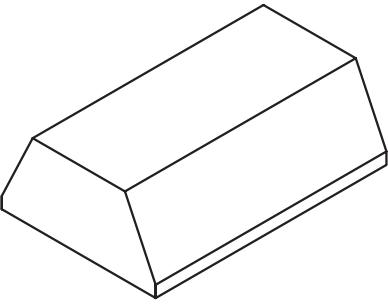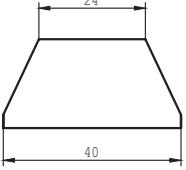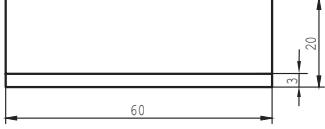
<b>نقشه</b>   	<b>موضوع: برش کاری بدنه مدل رابط</b> <b>وسایل موردنیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">کماناره</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۱</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">دستکش اینمنی</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۲</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">خط کش ۳۹ سانتی متری</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۳</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">سوزن خط کش</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۴</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۵</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۶</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۷</td></tr> </table>	کماناره	۱	دستکش اینمنی	۲	خط کش ۳۹ سانتی متری	۳	سوزن خط کش	۴		۵		۶		۷
کماناره	۱														
دستکش اینمنی	۲														
خط کش ۳۹ سانتی متری	۳														
سوزن خط کش	۴														
	۵														
	۶														
	۷														
<b>مراحل انجام کار</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- قطعه کار را به صورت عمودی به گیره ببندید.</li> <li>۲- با استفاده از کماناره قسمت شیب دار قطعه را از محل خط کشی شده تا نیمه طول قطعه برش بدهید.</li> <li>۳- مرحله ۳ را برای برش سطح شیب دار دیگر قطعه تکرار نمایید.</li> </ul>	<b>نکات اینمنی و حفاظتی</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- استفاده از دستکش اینمنی در حین اره کاری الزامی است.</li> <li>۲- از تماس تیغه اره با دست و دیگر اعضای بدن خودداری شود.</li> </ul>														
<b>توصیه های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحویل دهید.</li> </ul>															


## فعالیت کارگاهی ۴
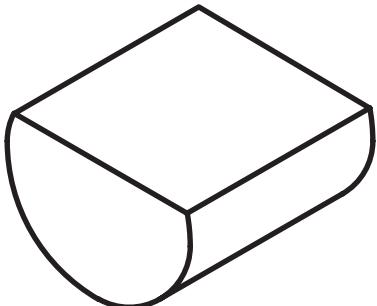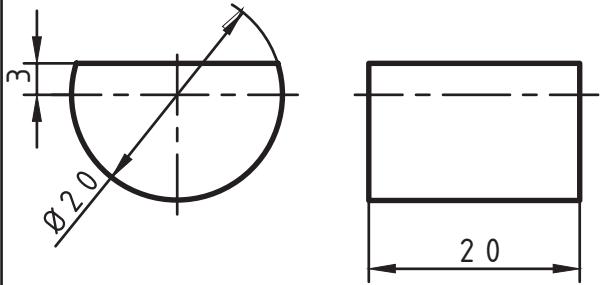
<b>نقشه</b>  	<b>موضوع: برش کاری تکیه‌گاه‌های ماهیچه مدل رابط</b> <b>وسایل مورد نیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">کمان اره</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۱</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">دستکش اینمنی</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۲</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">خط کش ۳۰ سانتی‌متری</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۳</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">سوزن خط کش</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۴</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">منشور</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۵</td></tr> </table>	کمان اره	۱	دستکش اینمنی	۲	خط کش ۳۰ سانتی‌متری	۳	سوزن خط کش	۴	منشور	۵
کمان اره	۱										
دستکش اینمنی	۲										
خط کش ۳۰ سانتی‌متری	۳										
سوزن خط کش	۴										
منشور	۵										
<b>مراحل انجام کار</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- قطعه کار را به صورت عمودی به گیره بیندید.</li> <li>۲- با استفاده از کمان اره قطعه کار را از محل خط کشی شده تا نیمه طول قطعه برش دهید.</li> <li>۳- سپس قطعه کار را بر عکس گیره بسته و مابقی برش کاری قطعه را انجام دهید.</li> </ul>	<b>نکات اینمنی و حفاظتی</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- استفاده از دستکش اینمنی در حین اره کاری الزامی است.</li> <li>۲- از تماس تیغه اره با دست و دیگر اعضای بدن خودداری شود.</li> </ul>										
<b>توصیه‌های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحویل دهید.</li> </ul>											

## فصل اول: اره کاری

### ارزشیابی شایستگی اره کاری

شرح کار:  
ضخامت = ۶

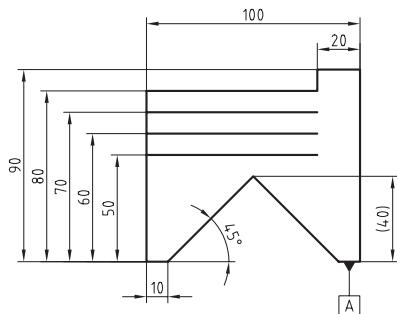

استاندارد عملکرد:

اره کاری قطعه کار به وسیله اردهستی مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-۲

شخص:

۱- تولرانس راست بودن خطوط اره کاری ۱mm ۲- اندازه ها براساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-۲

شرایط انجام کار:

۱- در محیط کار ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهويه استاندارد و دمای  $20^{\circ}\text{C} \pm 3$  ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل اینمنی استاندارد ۶- زمان ۹۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی (۱-۳۰۰) میلی متر، کمان اره ثابت ۳۰۰، تیغه اره آهن بر ۲۴ دندانه در اینچ، گونیای فلز کاری به طول ۱۵۰ میلی متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰، سنبه نشان  $30^{\circ}$ ، سوزن خط کش  $60^{\circ}$  و پایه دار، سوهان تخت ۲۵۰، سوهان سه گوش ۱۵۰، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی از ۳ نمره	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات اره کاری	۲	
	شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش اینمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		
	میانگین نمرات		*
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			



## ۲ فصل

# سوهان کاری



سوهان ابزاری است که با آن می‌توان هر قطعه‌ای را ساخت، سوهان در دست فرد فنی، مانند قلم در دست نقاش است. سوهان کاری الفبای کار فنی است.

## واحد یادگیری ۲

### شاپیستگی سوهان کاری

#### مقدمه

سوهان کاری فرایند برآده برداری است که بیشترین کاربرد را در تغییر فرم دستی دارد. در این فرایند، برآده برداری به وسیله ابزاری به نام سوهان برآده برداری در حجم کم ولی قابل کنترل انجام می شود. از سوهان کاری می توان در اصلاح، بازسازی و تولید قطعات استفاده کرد.

#### استاندارد عملکرد

ساخت قطعه با عملیات سوهان کاری مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-m

#### پیش نیاز و یادآوری

هنرجو برای ورود به این واحد یادگیری (سوهان کاری) باید دانش علمی و عملی در خصوص وسایل اندازه گیری مانند متر، خط کش، کولیس، شعاع سنج و نحوه کار با آنها را آموخته، همچنین وسایل و تجهیزات خط کشی و سننه نشان کاری و روش کار با آنها را کسب کرده، با شاپیستگی های غیرفنی، مسائل زیست محیطی، آشنا شده نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را بداند.

## اندازه‌گیری




شکل ۲-۱

### کولیس ورنیه

کولیس ورنیه حدود سیصد سال پیش توسط یک مهندس ریاضیدان فرانسوی به نام «پییر ورنیه» طراحی شده است. با ساخت این وسیله می‌توان ابعاد قطعات را با دقتهای بالاتر از ۵/۰ میلی‌متر اندازه گرفت. با این وسیله ابعاد مختلف قطعات قابل اندازه‌گیری است از جمله:

- ۱ اندازه‌گیری انواع ابعاد خارجی
- ۲ اندازه‌گیری انواع ابعاد داخلی
- ۳ اندازه‌گیری قطرهای داخلی
- ۴ اندازه‌گیری قطرهای خارجی
- ۵ اندازه‌گیری ارتفاع
- ۶ اندازه‌گیری عمق
- ۷ اندازه‌گیری ضخامت
- ۸ اندازه‌گیری شیارها
- ۹ اندازه‌گیری فاصله محورها
- ۱۰ اندازه‌گیری چرخ‌دندها و پیچ و مهره‌ها و ...

ساختمان: کولیس ورنیه معمولی از قسمت‌های مختلف زیر تشکیل شده است:

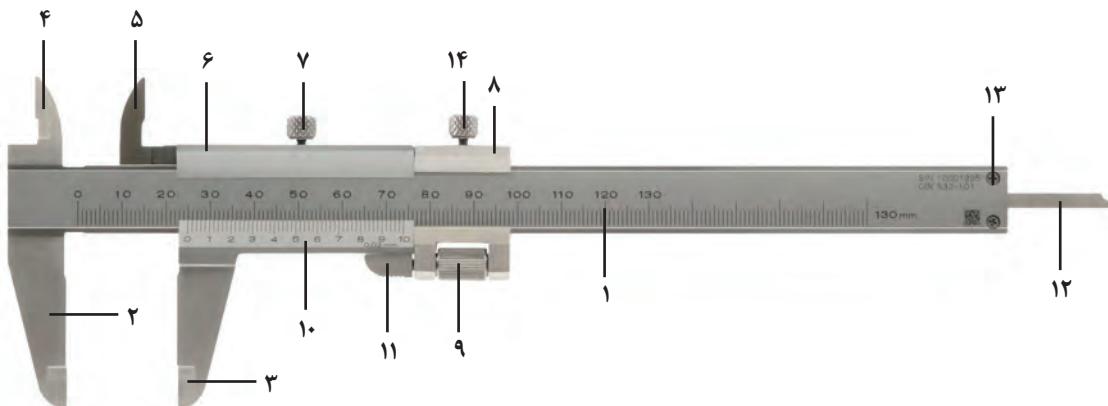

شکل ۲-۲

۱ خط کش با تقسیمات میلی‌متر و اینچی: که معمولاً قسمت میلی‌متر آن دارای تقسیمات یک میلی‌متر است.

۲ فک ثابت: که از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده و با خط کش یکپارچه است.

۳ فک متحرک: این فک نیز از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده و با کشویی یکپارچه است.



- از فک‌های ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های خارجی استفاده می‌شود.
- بهتر است در اندازه‌گیری‌های عمومی از قسمت تخت فک‌ها استفاده شود.
- از قسمت چاقویی کولیس صرفاً برای اندازه‌گیری گلوبی‌ها و شیارهای باریک استفاده شود.

۴ شاخک ثابت: که با خطکش یکپارچه است.

۵ شاخک متحرک: که با کشویی یکپارچه است.



- از شاخک ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های داخلی استفاده می‌شود.

- |   |  |
|---|--|
| <p>۱۱ شستی محرک کشویی ورنیه.</p> <p>۱۲ زبانه عمقسنج: برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌های ته‌بسته.</p> <p>۱۳ پیچ‌های محدود کننده حرکت کشویی.</p> <p>۱۴ ورنیه: که ممکن است با کشویی یکپارچه و یا به‌وسیله پیچ روی آن بسته شده باشد.</p> | <p>۱۵ کشویی.</p> <p>۱۶ پیچ قفل کشویی.</p> <p>۱۷ کشویی تنظیم ظریف.</p> <p>۱۸ پیچ و مهره تنظیم ظریف.</p> |
|---|--|

## تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری

کولیس‌های ورنیه‌دار به لحاظ تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری در انواع مختلف ساخته می‌شوند.  
 (الف) تفکیک‌پذیری: مطابق استاندارد کولیس‌های ورنیه‌دار با تفکیک‌پذیری ۰/۰۵ و ۰/۰۲ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

(ب) گستره اندازه‌گیری: بر پایه استاندارد، گستره اندازه‌گیری کولیس‌های ورنیه‌دار به یک متر می‌رسد. گفتنی است با توجه به اهداف این فصل، فقط نحوه درجه‌بندی کولیس ورنیه ۰/۰۵ میلی‌متر توضیح داده می‌شود.



### درجه‌بندی کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری ۰/۰۵ میلی‌متر

کولیس‌های ورنیه‌دار بر اساس تفاضل تفکیک‌پذیری خطکش و ورنیه طراحی و ساخته می‌شوند. به‌این‌ترتیب که مقدار مشخصی از خطکش انتخاب می‌شود که معمولاً توسط شرکت‌ها و کارخانجات ساخته می‌شود.

روش خواندن: اگر اندازه، ارقام اعشاری نداشته باشد، مقداری که از خطکش مشاهده می‌شود اندازه خطکش این کولیس‌ها دارای تقسیمات ۱ میلی‌متر موردنظر برحسب میلی‌متر است. در این حالت خط

صفر ورنیه دقیقاً در امتداد خط صفر خطکش قرار است.

ورنیه این کولیس‌ها ۲۰ قسمتی است.

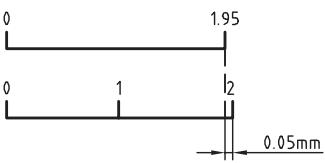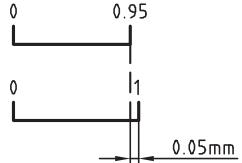درجه‌بندی کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری $0.05$ میلی‌متر		
طرح ۲	طرح ۱	عوامل مؤثر بر درجه‌بندی
۱ mm	۱ mm	تفکیک‌پذیری خطکش
۳۹ mm	۱۹ mm	مقیاس انتخاب شده
۲۰	۲۰	تعداد تقسیمات ورنیه
$39 \div 20 = 1.95$ mm	$19 \div 20 = 0.95$ mm	تفکیک‌پذیری ورنیه
$2 - 1.95 = 0.05$ mm	$1 - 0.95 = 0.05$ mm	تفکیک‌پذیری کولیس
		موقعیت خطوط درجه‌بندی

- دارد. ولی چنانچه خط صفر ورنیه مابین دو خط از قرار گرفته است را شمارش کنید.
- خطکش قرار گرفت، عمل خواندن مطابق زیر ادامه
  - عدد به دست آمده را در  $0.05$  ضرب کنید تا مقدار اعشاری اندازه برحسب میلی‌متر به دست آید.
  - پیدا می‌کند:
  - هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه با یکی از اندازه قطعه حاصل می‌شود.
  - با جمع کردن اندازه صحیح با اندازه اعشاری مقدار خطوط خطکش را شناسایی کنید.
  - تعداد فواصل روی ورنیه که قبل از خط هم امتداد

مثال – در یک کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری  $0.05$  میلی‌متر، خط صفر ورنیه بعد از عدد  $89$  میلی‌متر از خطکش قرار داشته و خط سیزدهم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر آن) در امتداد یکی از خطوط خطکش قرار دارد. این کولیس چه مقداری را برحسب میلی‌متر نشان می‌دهد؟

مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود میلی‌متر $89$	مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود
مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود میلی‌متر $13 \times 0.05 = 0.65$	مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود
مقداری که از روی کولیس ورنیه خوانده می‌شود میلی‌متر $89 + 0.65 = 89.65$	مقداری که از روی کولیس ورنیه خوانده می‌شود

## مراحل کار و اصول فنی در اندازه‌گیری با کولیس‌های ورنیه‌دار

- ۱ با توجه به نوع و دقت موردنظر برای اندازه‌گیری می‌باشد کولیس با سیستم اندازه‌گیری موردنظر را انتخاب کنید.
- ۲ از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- ۳ با استفاده از پارچه تنظیف مخصوص، کولیس را کاملاً تمیز کنید (بهویژه فک‌های اندازه‌گیری).
- ۴ کولیس را کاملاً ببندید و از تطابق صفر ورنیه بر خطکش آن اطمینان حاصل کنید.
- ۵ کولیس ورنیه را در دست راست قرار دهید به‌گونه‌ای که انگشتان دست راست روی خطکش قرار گیرد و انگشت شست روی شستی آج دار ورنیه باشد. در این حالت درجه‌بندی کولیس جلوی روی شما قرار می‌گیرد.
- ۶ توجه: برای افراد چپ‌دست کولیس مخصوص ساخته شده است.
- ۷ در صورت نیاز، شاخک ثابت آن را با دست چپ بگیرید.
- ۸ در اندازه‌گیری‌ها سعی کنید قطعه کار با قسمت دور سفت کنید.

## نکات ایمنی و حفاظتی


- ۱ از وارد شدن ضربه به کولیس خودداری کنید.
- ۲ پیچ قفل ورنیه کمتر از نیم دور باز شود.
- ۳ از لب چاقویی آن فقط برای اندازه‌گیری شیارها و شکاف‌ها استفاده کنید.
- ۴ در هنگام اندازه‌گیری، فک‌ها و شاخک‌های کولیس را به‌آرامی با کار تماس دهید.
- ۵ پس از استفاده، کولیس را ببندید و در جعبه مخصوص قرار دهید و بایگانی کنید.

## شعاع سنج

این وسیله، که به آن «شابلون قوس» و «سنج» نیز می‌گویند، برای اندازه‌گیری و کنترل شعاع کمان‌های داخلی و خارجی کاربرد دارد.



شکل ۲-۳

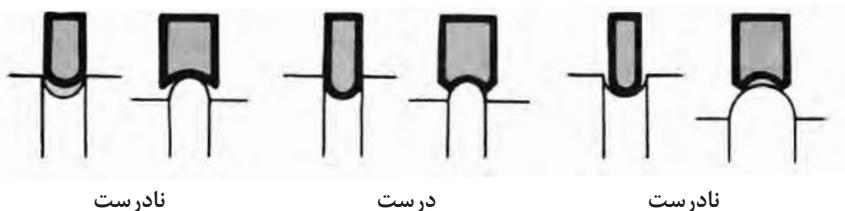

شعاع کمان‌های داخلی و تیغه با کمان‌های داخلی در طرف دیگر برای اندازه‌گیری شعاع کمان‌های خارجی است. در روی هر کمان مقدار شعاع کمان نوشته شده است.


**پیچ و مهره اتصال:** برای اتصال تیغه‌ها به قاب استفاده شده، در طرفین آن برای هدایت تیغه‌ها به بیرون جای انگشت نشست پیش‌بینی شده و در بدنه آن مشخصات شعاع‌سنج دیده می‌شود.

**تیغه‌ها:** تیغه‌ها اجزای اندازه‌گیری شعاع‌سنج هستند، تیغه با کمان‌های خارجی در یک طرف برای اندازه‌گیری شعاع‌سنج مختلف ساخته می‌شود.

ساختمان: شعاع‌سنج‌ها بر پایه استاندارد طراحی، و ساخته می‌شوند. شعاع‌سنج از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

**قاب:** برای جمع‌آوری و نگهداری تیغه‌ها از قاب استفاده شده، در طرفین آن برای هدایت تیغه‌ها به بیرون جای انگشت نشست پیش‌بینی شده و در بدنه آن مشخصات شعاع‌سنج دیده می‌شود.

**تیغه‌ها:** تیغه‌ها اجزای اندازه‌گیری شعاع‌سنج هستند، تیغه با کمان‌های خارجی در یک طرف برای اندازه‌گیری

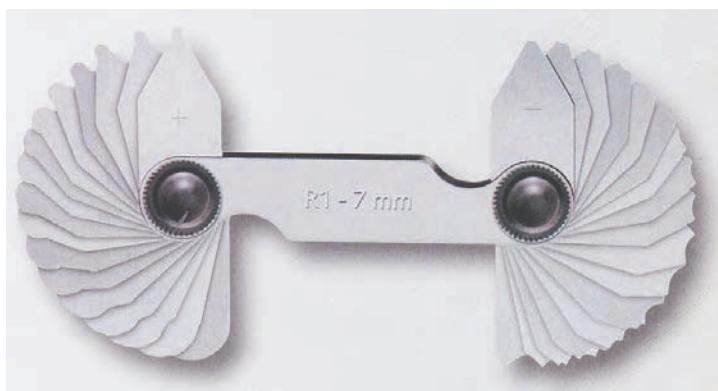

شکل ۲-۴

### مراحل کار و اصول فنی در اندازه‌گیری و کنترل با شعاع‌سنج

- ۱ با در نظر گرفتن اندازه تقریبی کمان، شعاع‌سنج را با گستره اندازه‌گیری مناسب انتخاب کنید.
- ۲ با در نظر گرفتن نوع اینحنا (داخلی یا خارجی) و اندازه تقریبی کمان، تیغه مناسب را از سری شعاع‌سنج انتخابی به بیرون قاب و بقیه تیغه‌ها را به داخل قاب هدایت کنید.
- ۳ برای تعیین مقدار شعاع کمان، لازم است کمان تیغه با کمان مورد اندازه‌گیری کاملاً منطبق باشد و نور از مابین آنها رد نشود.
- ۴ برای اطمینان بیشتر بهتر است تیغه ماقبل و مابعد اندازه انتخابی را روی کار امتحان کنید.
- ۵ پس از اتمام کار، تیغه‌های استفاده شده را به داخل قاب مربوطه هدایت کرده و مجموعه را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.




- ۱ قبل از استفاده، از سالم بودن پیچ و مهره اتصال اطمینان حاصل کنید.
- ۲ مهره اتصال را کمتر از نیم دور شل کنید.
- ۳ هرگز تیغه‌ها را از قاب جدا نکنید.
- ۴ برای مشخص کردن شعاع کمان، لازم است کمان تیغه با کمان قطعه کاملاً منطبق باشد و نور از مابین آنها رد نشود.

## گونیا

گونیا ابزاری است که از آن برای عملیات خطکشی، کنترل زاویه‌های ۹۰ درجه، کنترل گونیا بودن و تخت بودن سطوح و... استفاده می‌شود.



گونیا از دو قسمت تیغه و پایه تشکیل شده است. این دو قسمت به صورت یکپارچه ساخته شده و یا به وسیله میخ پرج به هم متصل می‌گردند.

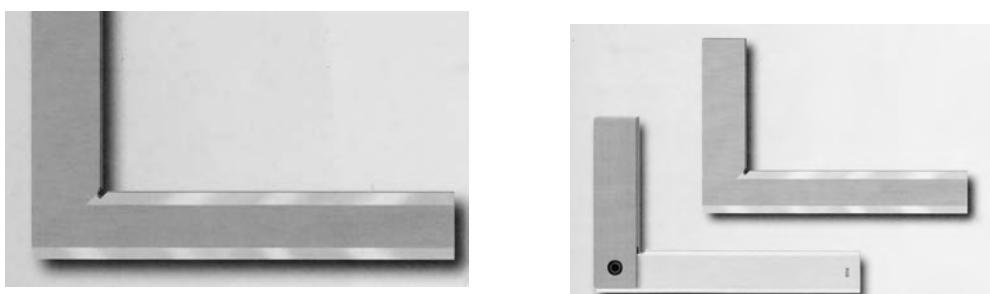

شکل ۲-۵

- گفتنی است:**
- ۱ بعضی از گونیاهای دارای تیغه مدرج‌اند که از آنها بودن آنها بستگی دارد. گونیاهای بر اساس استاندارد در برای اندازه‌گیری طول استفاده می‌شود.
  - ۲ به گونیاهایی که لبه آنها تیز و پرداخت شده، «گونیای مویی» می‌گویند و از آنها برای کنترل صافی خطی بسیار پایین و مقاوم در برابر حرارت، ساخته می‌شوند.

## پرسش‌ها

- ۱ کولیس‌های ورنیه‌دار بر چه اساسی درجه‌بندی می‌شوند؟ چرا در آنها از روش درجه‌بندی متراها و خط‌کش‌ها استفاده نمی‌شود؟
- ۲ موارد استفاده از قسمت‌های مختلف فک‌های کولیس را توضیح دهید.

لبه پله‌دار	قسمت تخت	لبه تیز (چاقویی)

- ۳ مشخصات کولیس‌های ورنیه‌دار ۰/۰۵ میلی‌متر را مطابق جدول زیر بنویسید.

طرح ۲	طرح ۱	تفکیک پذیری خط‌کش
		مقدار انتخاب شده از خط‌کش
		تعداد تقسیمات ورنیه
		تفکیک پذیری ورنیه
		تفکیک پذیری کولیس ورنیه

- ۴ روی شابلون شعاع‌سنچ چه مشخصه‌ای از کمان نوشته می‌شود؟
- ۵ با توجه به استاندارد شعاع‌سنچ‌ها کدامیک از شعاع‌های زیر با شعاع‌سنچ، قابل اندازه‌گیری و کنترل‌اند؟ آنها را با علامت «+» و «-» مشخص کنید.

۲۲/۲۵	۲۵	۲۱/۵	۱۱/۵	۱/۷۵	۸/۲۵	۳/۵	۱۲/۵

- ۶ چهار مورد از کاربردهای گونیا را بنویسید.

۴	۳	۲	۱

## فعالیت عملی ۱

اندازه‌گیری به وسیله کولیس ورنیه  $0/05$  میلی‌متر: قطعه‌ای که برای بدن مدل بریده‌اید (فعالیت ۳ فصل ۱) را در دو مرحله اندازه‌گیری کنید سپس نتایج را در جدول ثبت کنید.

نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)

ضخامت	عرض	طول	مراحل اندازه‌گیری
			۱
			۲
			اختلاف اندازه

وسایل موردنیاز

- ۱ کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری  $0/05$  میلی‌متر و  
گستره اندازه‌گیری ..... میلی‌متر  
۲ قطعه کار: بدن مدل

### پرسش

۱ بیشترین خطا ممکن است در اندازه‌گیری کدام‌یک از ابعاد بروز کند؟ چرا؟

۲ صافی سطح قطعه کار چه اثری در اندازه‌ها دارد؟ چرا؟

## فعالیت عملی ۲

اندازه‌گیری بهوسیله کولیس ورنیه  $0/05$  میلی‌متر: قطعه‌ای که برای تکیه‌گاه مدل بریده‌اید (فعالیت ۴ فصل ۱) را در دو مرحله اندازه‌گیری کنید سپس نتایج را در جدول ثبت کنید.

نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)

مرحله اندازه‌گیری	ضخامت	قطر	طول
۱			
۲			
اختلاف اندازه			

وسایل موردنیاز

- ۱ کولیس ورنیه با تفکیک پذیری  $0/05$  میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری ..... میلی‌متر
- ۲ قطعه کار: تکیه‌گاه مدل

### پرسش

۱ بیشترین خطا ممکن است در اندازه‌گیری کدامیک از ابعاد بروز کند؟ چرا؟

۲ صافی سطح قطعه کار چه اثری در اندازه‌ها دارد؟ چرا؟

## سوهان کاری

سوهان استفاده می‌شود که جنس آن سختer از جنس کلید است.

تصاویر زیر نمونه‌هایی از عملیات سوهان کاری را نشان می‌دهد.


فرض کنید کلیدی که کلیدساز برای درب منزل شما ساخته است وارد سوراخ مغزی قفل نمی‌شود و در قسمت‌هایی بزرگ‌تر از سوراخ مغزی است، بهنچه برای اصلاح و کارآمد کردن آن لازم است قسمت‌هایی از آن ساییده شود. برای این کار از ابزاری به نام




عملیاتی که، به منظور شکل دهی، پرداخت کاری دستی یا ماشینی، براده برداری تکمیلی، گونیا کاری، بهاندازه رساندن ابعاد و ... از سطوح مستوی، شیبدار، منحنی و ..., به وسیله ابزار مخصوص، به نام سوهان انجام می‌شود را سوهان کاری گویند.

گفتنی است :


۱ عملیات سوهان کاری روی مواد مختلف، از جمله انواع فلزات، چوب، مواد لاستیکی و پلاستیکی انجام می‌شود.

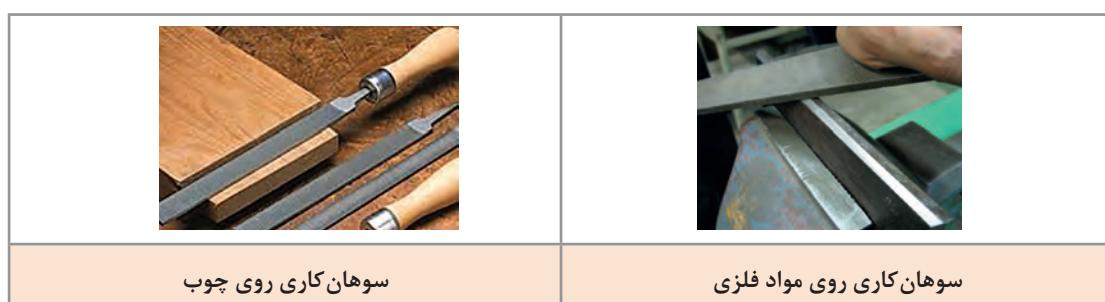

۲ عملیات سوهان کاری ممکن است به صورت ماشینی نیز انجام شود.

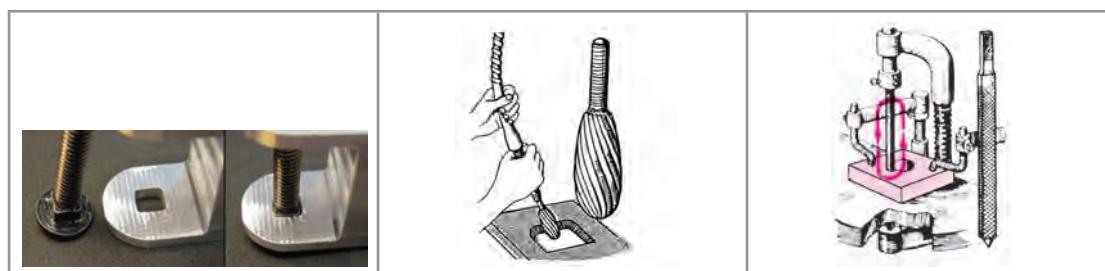

۳ نوع حرکت در عملیات سوهان کاری خطی است و در حرکت رفت، براده از روی قطعه برداشته می‌شود و به داخل شیار آج سوهان هدایت می‌گردد و سپس از آن خارج می‌شود.

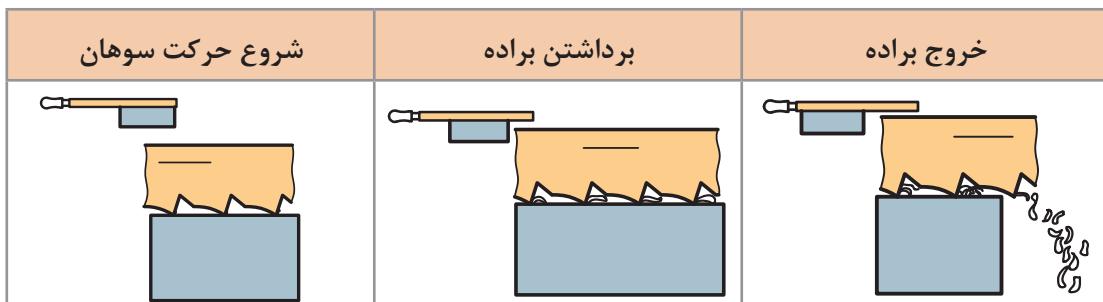

## سوهان

ابزار براده‌برداری در عمل سوهان کاری، سوهان نامیده می‌شود. این ابزار از لحاظ شکل ظاهری در گونه‌های مختلف ساخته می‌شود که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد.



شکل ۲-۶


- سوهان‌ها از سه قسمت مختلف به شرح زیر تشکیل شده‌اند:
- ۱ بدن، که قسمت اصلی سوهان است و از جنس فولاد ابزار آلیاژی گُرم‌دار، فولاد ابزارسازی یا فولاد پرکربن ساخته می‌شود. سطح سوهان دندانه‌دنده شده است تا عمل براده‌برداری بهوسیله آنها انجام شود. این سطوح سخت‌کاری می‌شوند.
  - ۲ دنباله سوهان، که برای جاذب دسته در آن است، سخت‌کاری نمی‌شود.

۲ دسته سوهان، که جنس آن چوبی یا پلاستیکی است تا به دست آسیب نرساند. همچنین، به لحاظ شکل و اندازه، باید مناسب دست باشد.



شکل ۲-۷

**آج سوهان یک آجه:** این نوع سوهان یک ردیف آج براده‌برداری بهوسیله آج انجام می‌شود. این دندانه‌ها روى، قلع، سرب و مواد مصنوعی مناسب است. آج‌ها ممکن است به صورت عمود بر محور طولی سوهان، مایل، منحنی در جهت عرضی سوهان، قوس‌دار یا براده‌شکن و آج چوب‌ساب (مخصوص ساییدن چوب) باشند.

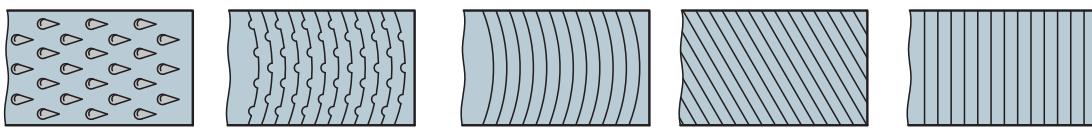

آج چوب‌ساب

آج قوس‌دار با براده‌شکن

آج میله‌دار


آج مورب

آج مستقیم

**سوهان دو آجه:** این سوهان دو ردیف آج دارد و برای سوهان کاری فلزات سخت‌تر مناسب است. در این نوع سوهان فشار براده‌برداری زیادتر و طول براده کوچک‌تر است.

#### گفتنی است:

۱ اگر زاویه هر دو آج رویی و زیری نسبت به محور سوهان مساوی و مقدار گام آنها نیز با هم برابر باشد، دندانه‌ها پشت سر هم قرار می‌گیرند و فقط دندانه جلویی براده‌برداری می‌کنند و دندانه‌های پشت سر آن شیارهایی را در امتداد حرکت سوهان ایجاد می‌کنند.

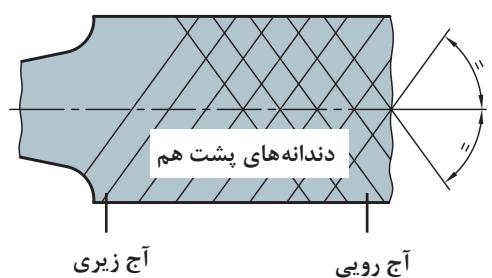

شکل ۲-۸

۲ چنانچه زاویه آج رویی و زیری نسبت به محور سوهان متفاوت باشد و مقدار گامها مساوی باشند، امتداد دندانه‌ها، نسبت به محور سوهان، حرکتش کم است و عمق و فاصله شیارها نسبت به حالت قبل کمتر می‌شود. در این حالت زاویه آج‌های رویی ۷۱ درجه و زاویه آج‌های زیری سوهان ۵۴ درجه نسبت به محور طولی سوهان است (شکل ۲-۹).

۳ در صورتی که زاویه آج‌ها مختلف و گامها نیز متفاوت باشند دندانه‌ها نسبت به هم انحراف بیشتری پیدا می‌کنند درنتیجه کیفیت سطح تولیدشده بهتر از دو حالت قبل خواهد شد (شکل ۲-۱۰).



شکل ۲-۱۰



شکل ۲-۹

### مشخصات سوهان

سوهان‌ها بر مبنای طول (اندازه اسما)، شماره سوهان (تعداد آج در یک طول مشخص) و شکل مقطع ساخته می‌شوند.

**اندازه اسما:** فاصله سر سوهان تا محل شروع دنباله را «اندازه اسما» سوهان گویند.




شکل ۲-۱۱

**شماره سوهان:** شماره سوهان عاملی است که ظریف یا خشن بودن دندانه‌ها را نشان می‌دهد و به تعداد دندانه در یک سانتی‌متر از طول سوهان بستگی دارد. به عبارت دیگر، هرچه شماره سوهان بالاتر باشد آج آن ظریفتر و تعداد دندانه در یک سانتی‌متر آن بیشتر است.

**سوهان از لحاظ شکل مقطع:** سوهان‌ها به لحاظ شکل مقطع در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که هر کدام کاربرد ویژه‌ای دارند.

انواع سوهان از نظر مقطع				
ردیف	نام	شکل سوهان	شکل مقطع	کاربرد
۱	سوهان تخت معمولی			سوهان کاری قطعات با ضخامت کم
۲	سوهان چهارگوش			سوهان کاری سوراخها و شیارهای چهارگوش
۳	سوهان مثلثی			سوهان کاری گوشه‌های مثلثی
۴	سوهان گرد			سوهان کاری سوراخهای دایره‌ای
۵	سوهان نیم‌گرد			سوهان کاری قوس‌های مقرر
۶	سوهان کاردی			سوهان کاری گوشه‌های تیز

## مراحل انجام سوهان کاری

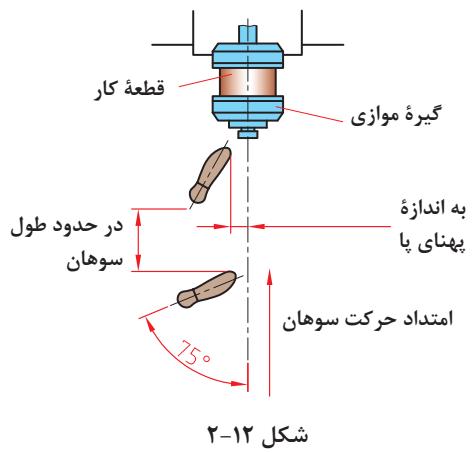

شکل ۲-۱۲

**انتخاب سوهان:** بر پایه نقشه کار سوهانی را که از نظر طول، شماره، تعداد آج و شکل مقطع مناسب است، انتخاب کنید.

**تنظیم ارتفاع گیره:** با توجه به طول قد، ارتفاع گیره را تنظیم کنید.

**بستن قطعه کار:** با در نظر داشتن سطح مورد سوهان کاری، قطعه کار را داخل گیره و در وسط آن و به صورت کوتاه و کاملاً محکم بیندید.

**ایستادن:** ایستادن صحیح در هنگام سوهان کاری


موجب افزایش کارایی و کاهش خستگی فیزیکی شخص می‌شود. بنابراین برای دستیابی به این هدف لازم است:

- پای چپ به گونه‌ای قرار گیرد که نسبت به محور گیره زاویه‌ای در حدود ۳۰ درجه داشته باشد.


- پای راست را نسبت به پای چپ به اندازه تقریبی طول سوهان فاصله دهید و به گونه‌ای روی زمین بگذارید که زاویه‌ای حدود ۷۵ درجه نسبت به محور گیره داشته باشد.

**گرفتن سوهان:** سوهان را با دست راست به گونه‌ای بگیرید که اولاً دسته آن در گودی کف دست قرار گیرد، ثانیاً انگشت شست در بالای دسته باشد.

**توجه:** مناسب‌ترین ارتفاع، ارتفاعی است که ۵۰ تا ۸۰ میلی‌متر پایین‌تر از آرنج قرار داشته باشد.

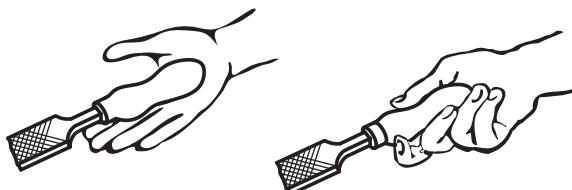





شکل ۲-۱۳

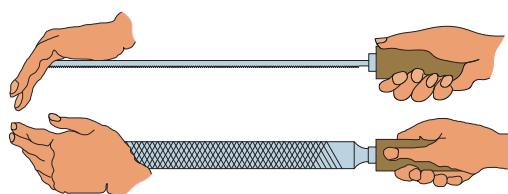


شکل ۲-۱۴

## اصول و نکات فنی در سوهان کاری


**۱ روش به دست گرفتن انواع سوهان:** چگونگی به دست گرفتن سوهان تابع عوامل مختلفی مانند نوع سوهان، اندازه سوهان، کیفیت سوهان کاری، و... است. تصاویر صفحه بعد نمونه‌هایی از روش‌هایی که به دست گرفتن سوهان را نشان می‌دهد.

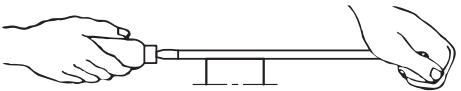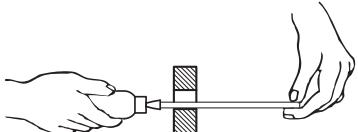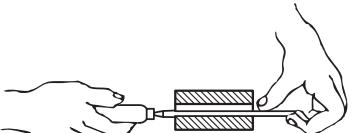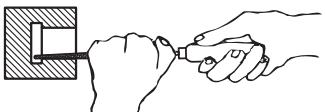ردیف	نوع عملیات	شکل به دستگیری سوهان
۱	سوهان کاری با سوهان بزرگ	
۲	سوهان کاری با سوهان کوچک	
۳	سوهان کاری با سوهان نازک	
۴	سوهان کاری سوراخهای بن‌بست	

**۲ وضعیت نیروها:** برای نفوذ آج‌های سوهان در فلز گفتگی است برای ایجاد تعادل بین نیروهای عمودی لازم است دو نیروی عمودی بهوسیله دست راست و چپ به سوهان وارد شود. بدیهی است هرچه مقدار گشتاور این نیروها نسبت به وسط قطعه کار مساوی باشد تا سوهان از روی قطعه کار بلند نشود. همچنین این دو نیرو بیشتر باشد ضخامت برآده زیادتر خواهد باید این نیروها در یک صفحه قرار داشته باشند.

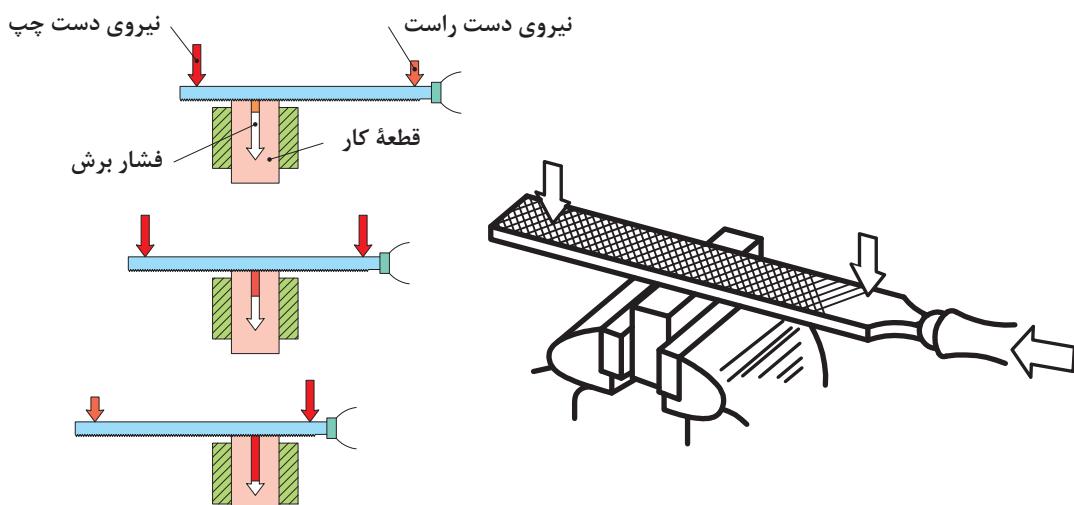


شکل ۲-۱۵

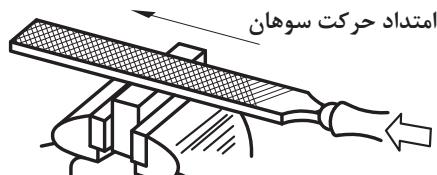

شکل ۲-۱۶

**۳ جدا کردن براده:** برای کندن براده از روی کار، نیروی افقی (نیروی برشی) به وسیله دست راست به سوهان وارد می‌شود. این نیرو رو به جلو است و برای براده‌برداری ممتد بهتر است مقدار آن ثابت، یکنواخت و بدون ضربه باشد.


**۴ حجم براده:** در سوهان کاری خشن که دقت، موردنظر نیست حجم براده‌برداری می‌تواند زیادتر باشد. برای این کار بهتر است از نیروی وزن بدن استفاده شود. البته به تدریج که ابعاد قطعه به اندازه واقعی نزدیک‌تر می‌شود باید نیروی وزن را کمتر کرد و بیشتر به حرکت درست‌تر سوهان پرداخت تا کیفیت سطح مورد براده‌برداری بهتر شود و قطعه اندازه واقعی پیدا کند.

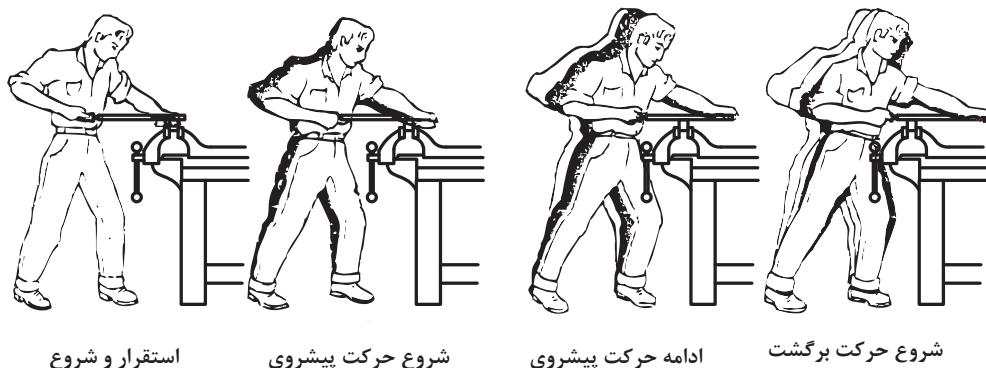


شکل ۲-۱۷

**۵ جهت حرکت سوهان:** براده‌برداری در حرکت تصاویر زیر جهت سوهان کاری سطوح تخت را نشان


رفت سوهان انجام شود و در حرکت برگشت، سوهان بر کار مماس گردد تا براده‌های باقی‌مانده در سطح کار از روی آن جمع آوری شود. از حرکت‌های جانبی، فقط می‌توان برای قطعات کار بزرگ که سطح آنها بزرگ‌تر از پهنای سوهان است، استفاده نمود. مقدار این حرکت در حدود نصف پهنای سوهان در نظر گرفته شود.

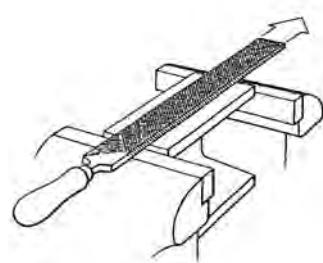


شکل ۲-۱۸

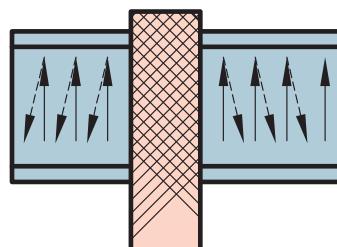


برای سوهان کاری سطوح گرد نیز روش های زیر پیشنهاد می شود:

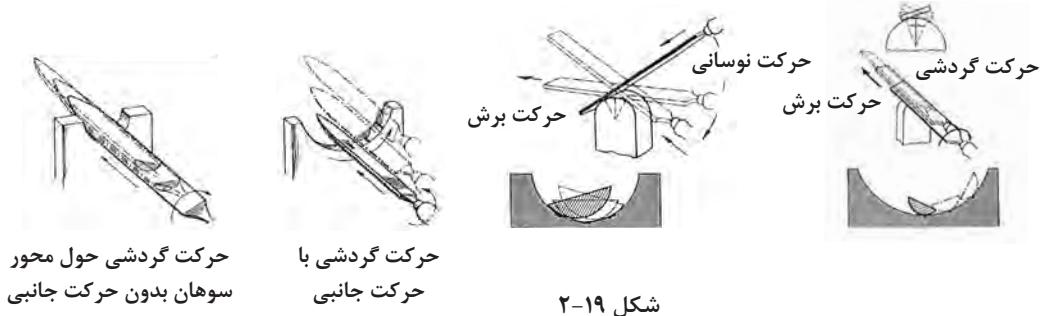

**۶ تمیز کردن سوهان:** برای تمیز کردن سوهان و جدا کردن براده ها از لابه لای آج ها از برس سیمی استفاده می شود. این عمل هم در حین اجرای عملیات سوهان کاری و هم در پایان آن انجام می شود. گفتنی است چنانچه در شیارهای سوهان براده هایی از مواد مصنوعی مانند چوب و مواد رنگی وجود داشته باشد برای جدا کردن آنها نیز لازم است با توجه به نوع آن مواد، از حلّال های مناسب (آب صابون، محلول سود، نفت، تربانتین و ...) استفاده شود.

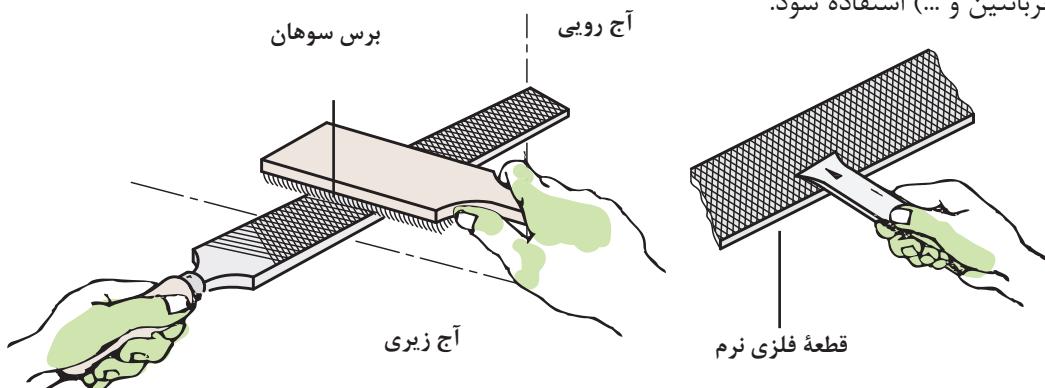


**۷ برای جازدن دسته سوهان ابتدا دسته سوهان را به صورت پله ای سوراخ کنید.**

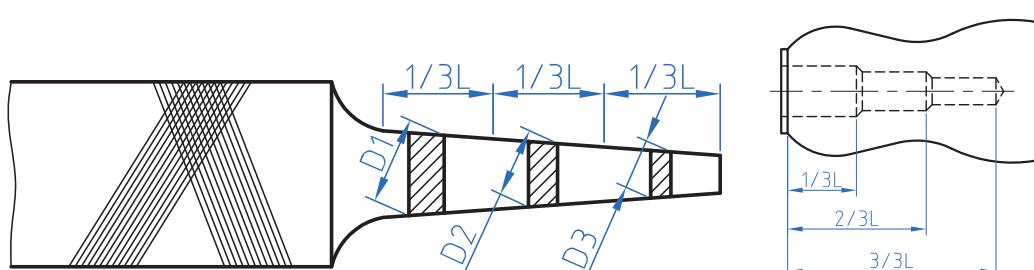

## فصل دوم: سوهان کاری

برای محکم کردن دسته سوهان ابتدا دنباله سوهان قرار دهید، سپس با وارد کردن ضربات به دسته سوهان به وسیله چکش پلاستیکی و با استفاده از یک سطح صلب، آن را محکم کنید.

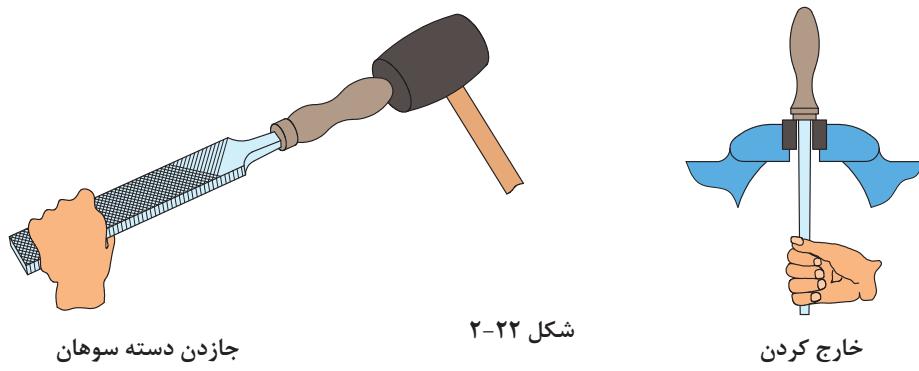


شکل ۲-۲۲


جازدن دسته سوهان

خارج کردن

- ۱ قبیل از شروع به کار از محکم بودن دسته سوهان اطمینان حاصل کنید.
- ۲ از جاسازی درست سوهان در دسته مربوطه و همچنین از محکم بودن آن مطمئن شوید.
- ۳ از به کار بردن سوهان با دسته شکسته، ترکدار یا سیم پیچی شده جدا خودداری شود.

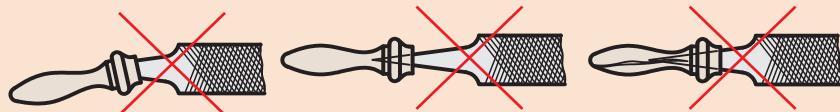

- ۴ انتخاب روش نادرست در جازدن دسته سوهان موجب آسیب رساندن به دست می شود.

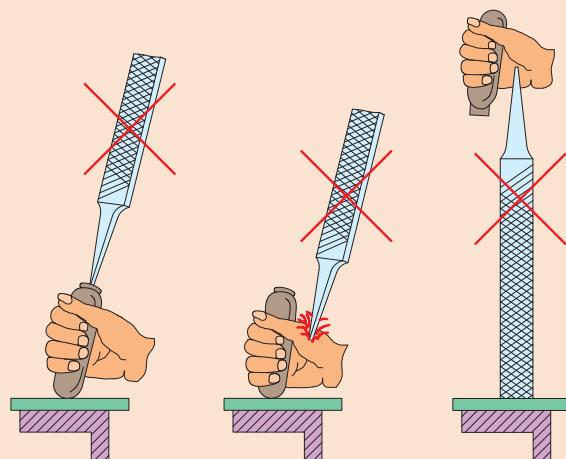

- ۵ از آنجاکه سوهان، آبکاری شده، لازم است از وارد کردن هر نوع ضربه به آن خودداری شود، زیرا آج آن در اثر ضربه صدمه خواهد دید.

## نکات زیست محیطی



- ۱ پس از پایان عملیات سوهان کاری محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
- ۲ ضایعات احتمالی ناشی از کار را از یکدیگر جدا کنید و آنها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

## شاخص‌گاهی‌های غیرفنی

- ۳ داشتن مسئولیت‌پذیری در هنگام اشتباهات؛
- ۴ چیدن منظم سوهان‌ها در محل مناسب، به‌گونه‌ای که دسترسی به آنها آسان باشد.
- ۵ اجرای دقیق و درست سوهان کاری؛
- ۶ جلوگیری از دوباره کاری و خراب شدن مواد؛
- ۷ استفاده درست از تجهیزات؛

## پرسش‌ها

- ۱ چهار نوع از وسایل اطرافتان که در آنها عملیات سوهان کاری انجام شده است، نام ببرید.

--	--	--	--

- ۲ سوهان کاری ماشینی با سوهان گردنه برای چه نوع کارهایی مناسب است؟
- ۳ فکر می‌کنید براده در حرکت رفت سوهان تخلیه می‌شود یا در حرکت برگشت؟ چرا؟
- ۴ با تشکیل یک گروه دونفری و جستجو در اینترنت، حداقل چهار تصویر از عملیات سوهان کاری تهیه کرده و در جدول چسبانده و پیرامون آنها برای هم‌کلاسی‌های خود توضیح دهید.


- ۵ مشخصات سوهان را بنویسید.
- ۶ با توجه به تعداد دندانه در یک اینچ، شماره سوهان‌های جدول زیر را بنویسید.

تعداد دندانه در یک سانتی‌متر	۴۰	۵	۱۸	۸
شماره سوهان				

۷ کاربرد سوهان‌های زیر را بنویسید.

	سوهان مثلثی
	سوهان گرد
	سوهان تخت معمولی
	سوهان نیم‌گرد

۸ گندن براده از قطعه کار در کدام حالت انجام می‌شود؟

- الف) در حرکت رفت  ب) در حرکت برگشت

۹ برای اینکه حجم براده برداشته شده از روی کار زیاد شود باید:

- الف) از سوهان گرد استفاده کرد.  ب) مقدار نیروی برگشت را زیاد کرد.

- ج) از مواد خنک‌کننده استفاده کرد.  د) از نیروی وزن در حرکت رفت کمک گرفت.

۱۰ برای سفت کردن دسته سوهان بهتر است از ..... استفاده کرد.

۱۱ در عملیات سوهان کاری، اگر قسمت جلوی سوهان در حرکت رفت از روی کار بلند شد علت چیست؟

۱۲ چنانچه زبانه درب منزل شما وارد سوراخ چهارچوب فلزی نشود و نیاز به سوهان کاری داشته باشد، از چه سوهانی مطابق جدول زیر استفاده می‌کنید؟ آن را با علامت ضربدر مشخص کنید.

خیلی خشن (۰)	متوسط (۲)	ظریف (۳)	خیلی ظریف (۴)



۱۳ ابعاد قطعه‌ای مطابق نقشه  $10 \times 60 \times 100$  میلی‌متر است، باید به روش سوهان کاری و گونیاکاری به اندازه رسانده شود. اگر ابعاد مواد خام آن  $12 \times 64 \times 105$  میلی‌متر باشد، مقدار دورریز در اثر سوهان کاری برای تولید

۱۴ قطعه چند میلی‌متر مکعب و چند سانتی‌متر مکعب است؟



۱۵ برای سوهان کاری یک قطعه چه کارهایی را باید انجام داد؟ مطابق جدول مشخص کنید.

۴	۳	۲	۱


## فعالیت کارگاهی ۱

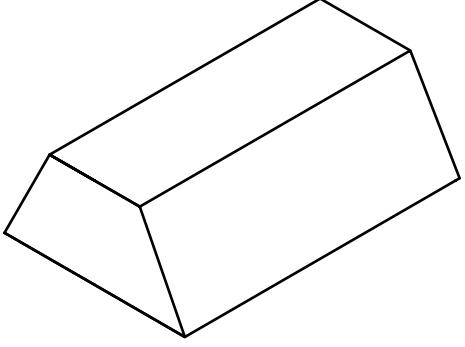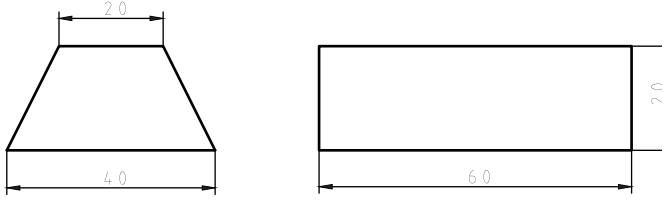 	<b>نقشه</b> <b>موضوع: سوهان کاری بدنه</b> <b>مدل رابط</b>
	<b>وسایل موردنیاز</b>
	۱ سوهان تخت ۲ دستکش ایمنی ۳ زاویه سنج ۴ گونیا ۵ سوهان پرداخت ۶ تخته سنباره
<b>مراحل ایمنی و حفاظتی</b>	<b>نکات ایمنی و حفاظتی</b>
<p>۱- ابتدا قطعه کار را به صورت عمودی به گیره بیندید.</p> <p>۲- با استفاده از سوهان تخت مقاطع قطعه کار را سوهان کاری نمایید.</p> <p>۳- با استفاده از گونیا مقاطع قطعه کار را از لحاظ صافی سطح و گونیابودن کنترل نمایید.</p> <p>۴- قطعه کار را به صورت افقی به گیره بیندید، به طوری که دو مقطع قطعه کار بین دو لبه گیره قرار گیرد.</p> <p>۵- با استفاده از سوهان تخت سطوح جانبی قطعه کار را سوهان کاری نمایید.</p> <p>۶- سطوح شیبدار را با استفاده از زاویه سنج و مابقی سطوح جانبی را با استفاده از گونیا از لحاظ صافی سطح و گونیابودن کنترل نمایید.</p> <p>۷- در صورت مناسب بودن صافی و گونیابودن تمامی سطوح، قطعه کار را با سوهان پرداخت و تخته سنباره پرداخت نمایید.</p>	<p>۱- استفاده از دستکش ایمنی در حین کار الزامی است.</p> <p>۲- از تماس ابزار کار با اعضای بدن جداً خودداری شود.</p> <p>۳- از ضربه زدن به ابزار جداً خودداری کنید.</p> <p>۴- مراحل کار را به دقت انجام داده تا از هدر رفتن مواد اولیه جلوگیری شود.</p>
	<b>توصیه های پایانی:</b> ۱- میز کار و ابزار را تمیز نمایید. ۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.

## فعالیت کارگاهی ۲

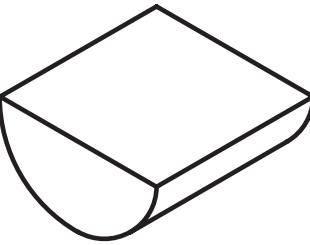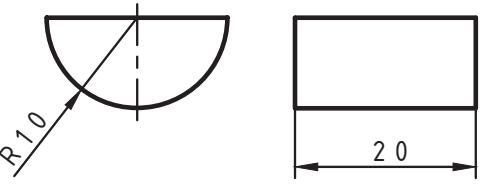 	<b>موضوع: سوهان کاری تکیه گاه ماهیچه مدل رابط</b> <b>وسایل موردنیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>سوهان تخت</td><td>۱</td></tr> <tr> <td>سوهان پرداخت</td><td>۲</td></tr> <tr> <td>گونیا</td><td>۳</td></tr> <tr> <td>دستکش ایمنی</td><td>۴</td></tr> <tr> <td>تخته سنباده</td><td>۵</td></tr> </table>	سوهان تخت	۱	سوهان پرداخت	۲	گونیا	۳	دستکش ایمنی	۴	تخته سنباده	۵
سوهان تخت	۱										
سوهان پرداخت	۲										
گونیا	۳										
دستکش ایمنی	۴										
تخته سنباده	۵										
<b>مراحل انجام کار</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- ابتدا قطعه کار را به صورت عمودی به گیره بیندید.</li> <li>۲- دو مقطع قطعه کار نیم استوانه را سوهان کاری نمایید.</li> <li>۳- با استفاده از ابزار گونیا سطح مقطع نیم استوانه را نسبت به کف نیم استوانه از لحاظ صافی و گونیا بودن کنترل نمایید. (به طور تقریبی).</li> <li>۴- قطعه کار را به صورت افقی به گیره بیندید.</li> <li>۵- کف نیم استوانه را سوهان کاری نمایید.</li> <li>۶- با استفاده از گونیا صافی و گونیا بودن کف نیم استوانه را نسبت به مقاطع نیم استوانه کنترل نمایید.</li> <li>۷- در صورت مناسب بودن صافی سطح و گونیا بودن تمامی سطوح، با سوهان پرداخت و تخته سنباده قطعه کار را پرداخت نمایید.</li> </ul>	<b>نکات ایمنی و حفاظتی</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- استفاده از دستکش ایمنی در حین کار الزامی است.</li> <li>۲- از تماس ابزار کار با اعضای بدن جداً خودداری شود.</li> <li>۳- از ضربه زدن به ابزار جداً خودداری کنید.</li> <li>۴- مراحل کار را به دقت انجام داده تا از هدررفتن مواد اولیه جلوگیری شود.</li> </ul>										
<b>توصیه های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- ابزار، وسایل، میز کار و محل کار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</li> </ul>											

## ارزشیابی هنرجو در فصل سوهان کاری و شابر کاری

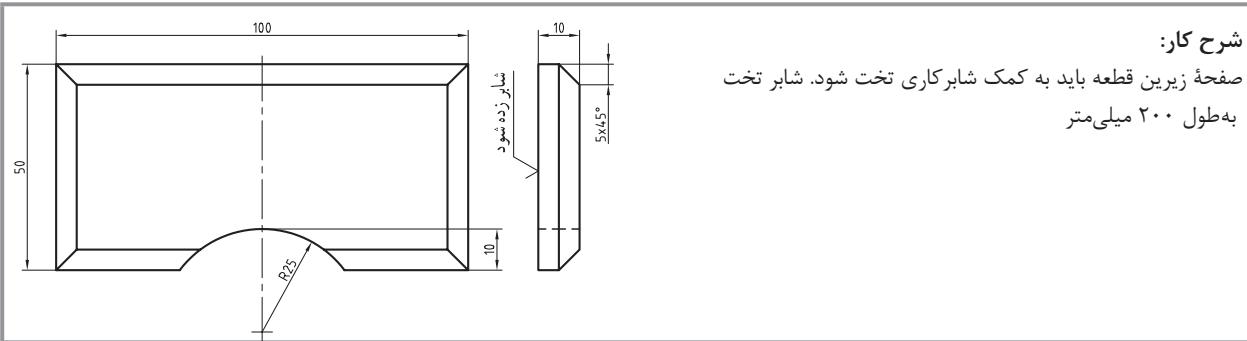

شرح کار:

صفحه زبرین قطعه باید به کمک شابر کاری تخت شود. شابر تخت به طول ۲۰۰ میلی‌متر

استاندارد عملکرد:

ساخت قطعه با عملیات سوهان کاری و شابر کاری دستی مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO 2768-m

شاخص‌ها:

۱- کیفیت سطح Ra ۶/۳ ۲- تخت بودن ۳- عمود بودن ۴- اندازه‌ها براساس استاندارد ISO 2768-m

شرایط انجام کار:

۱- در محیط کار ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای  $20^{\circ}\pm 3^{\circ}$  ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی‌متر، کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۰/۰۵، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰، سنبه‌نشان  $60^{\circ}$ ، سوزن خطکش  $30^{\circ}$  و پایه‌دار، سوهان تخت  $250^{\circ}$  خشن و متوسط و نرم، شابر سه‌گوش ۲۰۰، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی، شابلون قوس (۲۵-۱۵/۵)، زبری‌سنچ مخصوص سوهان، شابر تخت به طول ۲۰۰ و پهنای ۱۵

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمرة دریافتی از ۳ نمرة	نمرة هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	

شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

- ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار
- ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی
- ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار
- ۴- رعایت دقت و نظم

میانگین نمرات	*
۲	حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## فصل ۳

# سوراخ کاری



سوراخ کاری مرحله مقدماتی بسیاری از اتصالات است.

## واحد یادگیری ۳

### شاپستگی سوراخ کاری

#### مقدمه

معمولًاً قطعات صنعتی دارای حفره‌های استوانه‌ای هستند که اندازه آنها متفاوت است. این حفره‌ها به وسیله ابزاری به نام مته روی دستگاه دریل ایجاد می‌شوند؛ این عملیات سوراخ کاری نام دارد و برای عملیاتی مانند پیچبری، داخل تراشی، سوراخ کاری مرحله ابتدایی کار است.

#### استاندارد عملکرد

سوراخ کاری سوراخ‌های استوانه‌ای روی قطعات فولادی به وسیله دریل مطابق نقشه



#### پیش‌نیاز و یادآوری

برای این واحد یادگیری ضروری است هنرجو، مهارت‌های مربوط به اندازه‌گیری با کولیس ورنیه، انجام خط کشی و سنبه‌نشان کاری، نقشه‌خوانی، شاپستگی‌های غیرفنی مانند مستولیت پذیری، مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات، انضباط کاری و نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را داشته باشد.

## نقشه‌های سوراخ کاری

به نقشه زیر دقت کنید، روی آن باید هفت سوراخ با قطرهای مشخص شده، زده شود. این سوراخ‌ها در چهار مورد با قطرهای  $8/5$  و  $5/5$  میلی‌متر راهبهد و در سه مورد با قطرهای  $7$  و  $4$  میلی‌متر، بن‌بست هستند. در نمای زیر سوراخ‌ها به کمک برش شکسته مشخص شده‌اند. این قطعه کار را با دقت بررسی کنید.

چرا در این قطعه از برش شکسته استفاده شده است؟

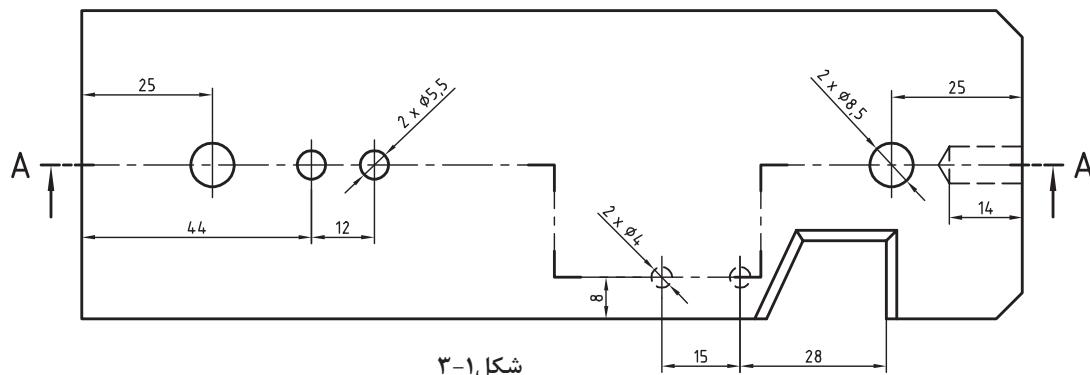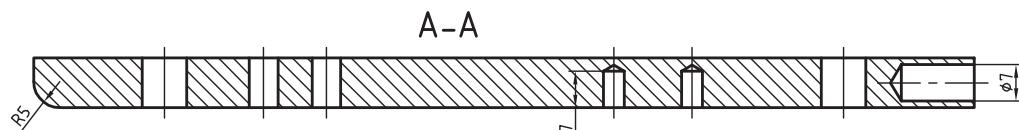

شکل ۳-۱

پیشنهاد می‌شود که اندازه  $180$  با خطکش فلزی و  $60$  و  $10$  با کولیس بررسی شود. جنس قطعه نیز یا فولاد کم‌کربن (در اصطلاح فولاد ساختمانی) است.




همواره باید جنس موردنقاضا را با دقت و توجه به اطلاعات موجود در جدول نقشه انتخاب کرد. در صورت نداشتن دقت، امکان ضررهای اقتصادی و زمانی هست. خطکشی‌های انجام شده را دوباره به کمک دوستان بررسی کنید.



فعالیت ۱: بدنۀ مدل رابط را که در مرحله قیل سوهان‌کاری نموده‌اید، خطکشی کنید و سنبه‌نشان درجه، ویژه سوراخ‌کاری، بزنید.



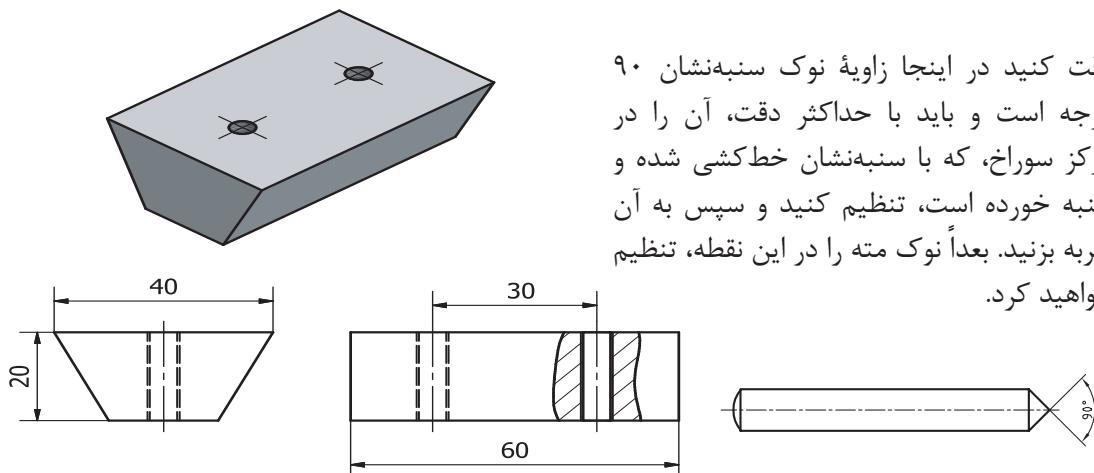

شکل ۳-۲


دقت کنید در اینجا زاویه نوک سنبه‌نشان ۹۰ درجه است و باید با حداکثر دقتم، آن را در مرکز سوراخ، که با سنبه‌نشان خط‌کشی شده و سنبه خورده است، تنظیم کنید و سپس به آن ضربه بزنید. بعداً نوک مته را در این نقطه، تنظیم خواهید کرد.

## سوراخ‌کاری

**سوراخ:** سوراخ حفره‌ای است که در بدنه‌ها ایجاد می‌شود. از سوراخ‌ها برای اتصال دادن قطعات به هم، برای عبور دادن میله‌ها و ... استفاده می‌شود. سوراخ‌ها بیشتر گرد (استوانه‌ای) هستند. به نمونه‌هایی از کاربرد سوراخ‌ها نگاه کنید.

عبور مواد	عبور میله	ساخت مهره	همراه کردن	بستان

البته پس از ساختن سوراخ ممکن است عملیات دیگری نیز روی آن انجام پذیرد. اگرچه دقتم اندازه سوراخ‌ها برای اتصال، معمولاً خیلی زیاد نیست، اما از نظر موقعیت باید دقتم زیادی داشته باشد. در قطعهٔ روبه‌رو، دقتم اندازه‌ای سوراخ‌ها زیاد نیست، اما موقعیت آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به مرکز دقیق است. بهترین راه برای ساخت سوراخ‌های کوچک، به کار بردن ابزاری به نام مته است.

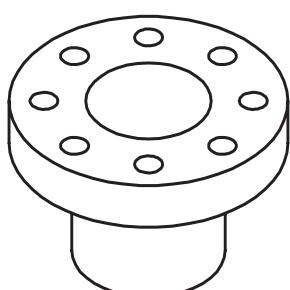


**مته:** ابزاری است برای سوراخ‌کاری. به کمک متنهای می‌توان مواد مختلف را سوراخ‌کاری کرد. شکل متنهای بسیار متفاوت است و با توجه به جنس مواد کار، طراحی می‌شود.

شکل ۳-۳-فلنج چدنی

این مته را  
مته مارپیچ  
ساده گویند.

در شکل زیر اجزای یک مته، ویژه کار روی فلزات را، می بینید.

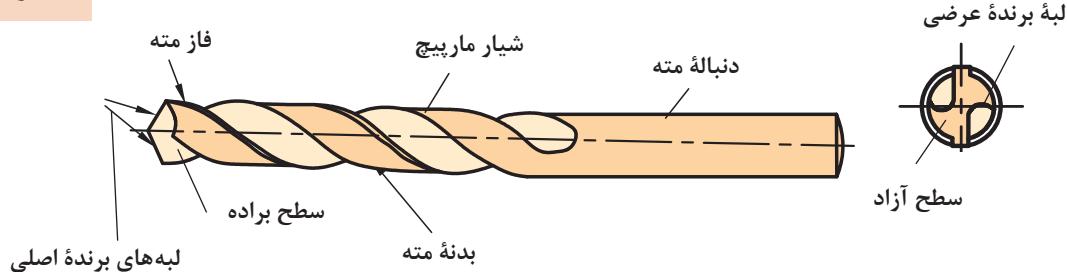


■ متدهایی که برای سوراخ کاری مواد گوناگون مانند شیشه، چوب، فولاد، فلز نرم و ... مورد استفاده قرار می گیرند، نمی توانند هم شکل باشند. جنس مته ها عموماً از فولادهای ابزارسازی کربنی، آلیاژی یا کاربید است.

■ با متدهای کربنی، سرعت انجام کار کم، با آلیاژی بیشتر و با کاربیدی باز هم بیشتر است.

برای متدهای بزرگتر می توان دنباله را مخروطی هم در نظر گرفت. البته دنباله مخروطی باعث دقت اندازه ای بیشتر سوراخ نیز خواهد شد.

**نوك مته:** نوک مته وظیفه برش و نفوذ به داخل مواد را دارد.

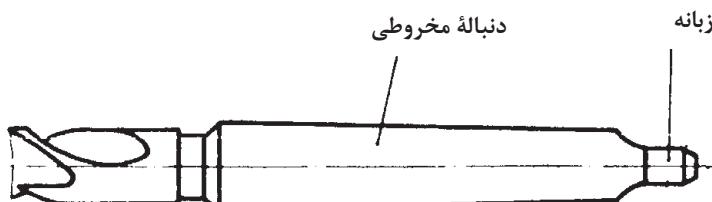

شکل ۳-۴

**شیار مته:** شیار مته وظیفه راهنمایی براده را به بیرون بر عهده دارد.

**فاز مته:** برای کم کردن سایش مته به دیوارهای سوراخ، بدنه آن را کمی لاغرتر می سازند، اما لبه باریکی به نام فاز را باقی می گذارند. فاز مته، لبه برندهای است فرعی و مارپیچ که همان قطر مته را دارد و در حقیقت باقی ماندهای از بدنه است.

**دباله:** دنباله بخشی از مته است که باید در ابزار گیر بسته شود و از بدنه نرمتر خواهد بود (چرا؟)


**لبه برش:** لبه برش یا گوه وظیفه برش و نفوذ در مواد را دارد. منظور از تیز کردن مته، تنظیم همین لبه به کمک دستگاه سنگ دیواری است.

**شیار براده:** این شیار، براده ها را به بیرون هدایت می کند.

**جان مته:** جان مته بخشی از نوک مته (باقی مانده بین دو شیار) است که عملاً براده برداری نمی کند.

**اندازه مته:** مته ها با قطرهای ۰/۱ تا ۱۰۰ میلی متر ساخته می شوند.

## انواع مته

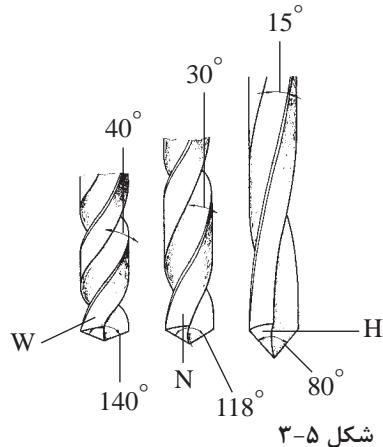

شکل ۳-۵


- مته‌های مارپیچ از نظر گام به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- مته با گام زیاد با نام H مناسب برای مواد سخت و مصنوعی؛
- مته با گام معمولی (متوسط) با نام N مناسب برای فولادها و مصارف عمومی؛
- مته با گام کم با نام W مناسب برای مواد نرم مانند مس و برنز.




فعالیت ۲: سه نوع مته H، N و W به قطر ۱۰ میلی‌متر را از انبار تحویل بگیرید. به کمک کولیس، گام و قطر آنها را روی فاز و دنباله، حداقل در ۵ نقطه اندازه بگیرید و آنها را یادداشت کنید. به کمک زاویه‌سنج، زاویه نوک آنها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید. سپس با مشورت با دوستان آنچه را که در ارتباط با زاویه نوک، قطر و گام آنها به نظرتان می‌رسد یادداشت کنید و به دید هنرآموز برسانید.

## تیز کردن مته


معمولًاً مته کند شده را می‌توان تیز کرد. این کار در زمانی که انتظار حداکثر دقت از مته‌کاری نباشد ایرادی ندارد. مته را دستی یا با دستگاه مته‌تیزکن، تیز می‌کنیم.

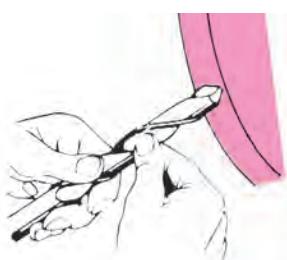



تیز کردن مته با دست و سنگ دیواری

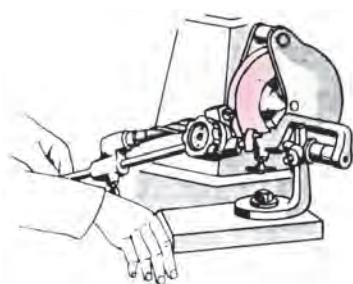

دستگاه مته تیزکن

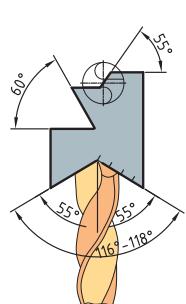

در شکل‌های رویه رو مشاهده می‌کنید که می‌توان لبه‌های مته را با شابلون‌های ویژه کنترل و بازرسی کرد.

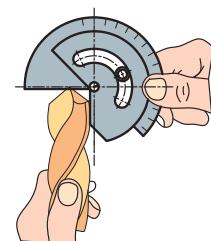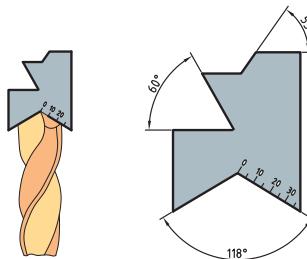

شکل ۳-۶

### فصل سوم: سوراخ کاری

فعالیت ۳: پس از مشاهده تیز کردن مته توسط هنرآموز، از گفته های ایشان و از برداشت های خود (از فیلم و کتاب همراه و منابع دیگر)، گزارشی درباره چگونگی تیز کردن مته تهیه کنید. زیر نظر هنرآموز یک مته به قطر ۱۰ میلی متر را تیز کنید و جهت اظهار نظر به هنرآموز تحويل دهید.




درباره روش های تیز کردن دستی مته تحقیق کنید و گزارش تهیه شده را به نظر هنرآموز برسانید.



### قابلیت های مته

به کمک مته فلز می توان در فلزات گوناگون مانند فولاد (سخت کاری نشده)، آلومنیوم، چدن، مس، برنز ... سوراخ ایجاد کرد. سوراخ ها را می توان در بدنه ها با عمق پیش بینی شده و در ضخامت های کمتر، به صورت راه به در ایجاد کرد. در شکل زیر انواع مته و سوراخ های تولید شده را ببینید.

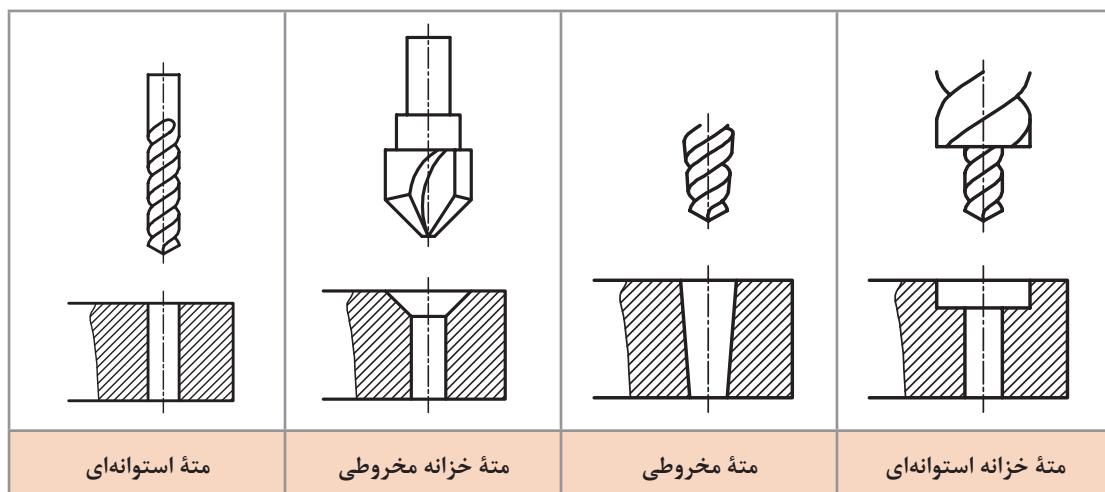




### بستن قطعه کار

بستن قطعه کار برای سوراخ کاری، با توجه به شکل، اندازه قطعه و اندازه مته بسیار متنوع است. یک اصل مهم آن است که:

در همه روش های تولید، اعم از دستی و ماشینی، بسته شدن قطعه کار به صورت صد درصد مطمئن و دقیق از اهم مسائل است.



وقتی امکان بستن قطعه به نحو مطلوب در گیره ماشین وجود نداشته باشد، می‌توان به وسیله ابزاری مانند روبنده ابزار کمکی و گیره‌های مخصوص آن را جهت سوراخ کاری بست. در جدول زیر نمونه‌هایی از گیره‌بندی را مشاهده می‌کنید.

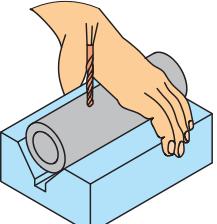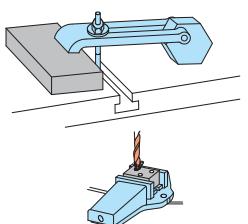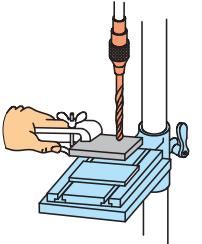		
قطعه کار فرم، قطر متّه کمتر از ۵ میلی‌متر	قطعه کار به هر اندازه، قطر متّه بیش از ۵ میلی‌متر	قطعه کار بزرگ یا طولانی، قطر متّه کمتر از ۵ میلی‌متر



فعالیت ۴: چند قطعه کار مختلف را آماده کنید. ابتدا با مشورت دوستان آنها را مورد به مورد در گیره ببندید و به دید هنرآموز برسانید. سپس نظرات نهایی را در یک گزارش کار جمع‌آوری کنید و به هنرآموز تحویل دهید.

## ماشین‌های متّه

برای متّه زدن روی کار از ماشین‌های ویژه متّه استفاده می‌شود. این ماشین‌ها در انواع دستی مکانیکی، دستی برقی، پایه‌دار رومیزی و ستونی با توانایی‌های گوناگون موجود است. در شکل ۳-۷ نمونه‌هایی از آنها را ببینید. در شکل صفحه بعد بخش‌های اصلی ماشین متّه را ببیند.



شکل ۳-۷




به کمک این ماشین‌ها می‌توان متنه کاری را از قطر ۱ تا بالای ۴۰ میلی‌متر انجام داد. حرکت عمودی تندبر (HSS) و جنس قطعه از فولاد ساختمانی باشد. متنه برای فرو رفتن در کار می‌تواند دستی یا خودکار گفتئی است با معلوم بودن مقدار پیشروی (فرو رفتن متنه در کار) می‌توان زمان انجام کار را هم برآورد کرد.

**فعالیت ۵:** برای متنهای قطر ۱ تا ۵ میلی‌متر، حرکت پیشروی را با ابتدا با دست و سپس با تنظیم خودکار ماشین انجام دهید. ضمناً در این مرحله، همواره کمترین پیشروی موجود در دستگاه را انتخاب کنید (البته با مشورت و زیر نظر هنرآموز). سپس نتیجه را با دوستان خود بررسی نمایید.



## مواد خنک کاری

در سوراخ کاری بر اثر اصطکاک لبه‌های برنده متنه با قطعه کار گرم‌گردیده ایجاد می‌شود. این گرم‌گردیده با گذشتן از حد مجاز باعث سوختن و خرابی متنه شود. برای مثال، گرمای ۵۰۰ درجه موجب خرابی متنه فولاد تندبر (HSS) می‌شود. به منظور کاهش گرمای جلوگیری از سوختن متنه از مواد خنک کاری استفاده می‌شود. مایع متداول خنک کاری Z1 یا به اصطلاح روغن آب صابون است. این مایع شبیه روغن است. برای خنک کاری یک لیتر روغن صابون را در ۱۵ لیتر آب حل می‌کنیم. استفاده از این مایع از دو نظر مفید است. اول آنکه به سبب وجود آب زیاد در آن، سرعت خنک کنندگی بالایی دارد و دوم آنکه ضدخورنده و زنگ زدن است. این مایع ویژه متنه کاری روی فولادهای است. برای سوراخ کاری روی مس، برنز و آلومینیوم به مایع خنک کننده نیاز نیست. (چرا؟)

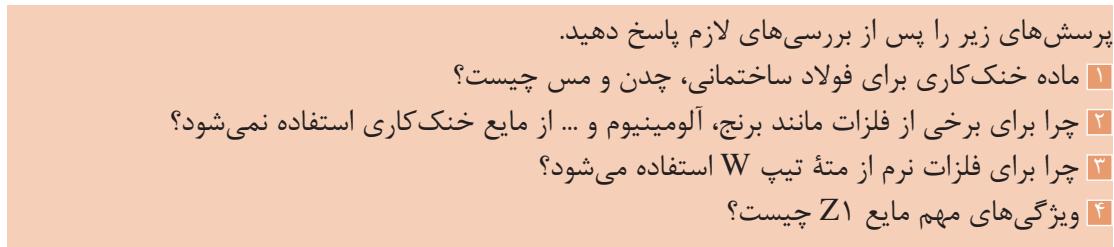

درباره چگونگی تهیه مایع خنک کاری آب صابون تحقیق کنید. تفاوت آب صابون سالم و فاسد را بررسی و گزارش آن را به نظر هنرآموز برسانید.

## آماده به کار کردن ماشین مته

اصولاً پیش از شروع به کار با هر ماشینی باید از درستی و سالم بودن آن اطمینان داشته باشیم.

### هشدار: هرگز با وسیله‌ای که آشنانیستید کار نکنید.

کار با ابزارهای برقی (و حتی دستی) نیازمند داشتن اطلاعات اولیه و دقیق از چگونگی کار کرد و خطرات احتمالی و نکات ایمنی مربوط به آن است. ابزارهای سوراخ کاری متنه دستی و پایه دار نیز از این قاعده جدا نیست.

- پیش از شروع به کار به نکته های زیر توجه کنید:
- ۱ از گیره بندی کامل کار مطمئن شوید.
  - ۲ متنه مورد نیاز را با دقیق انتخاب کنید (با خواندن اندازه متنه که روی دنباله نوشته شده و با اندازه گیری روی فاز، از درستی متنه اطمینان حاصل کنید).
  - ۳ از تیز و سالم بودن لبه های برش اطمینان حاصل (خودکار کردن دستگاه، پس از توضیحات و اجازه کنید).
  - ۴ متنه را با دقیق در سه نظام بیندید و از محکم بودن هنرآموز، خواهد بود). و نداشتن لنگی مطمئن شوید.



برای متنه های بزرگتر از قطر ۸ میلی متر، می توانید از یک پیش متنه، با قطری در حدود جان متنه، استفاده کنید. دقیق کنید که برای متنه های بزرگتر، مثلاً ۲۰، هم به همین ترتیب از پیش متنه هایی با قطر حدودی جان متنه استفاده می شود.

## محاسبه سرعت دوران مته


سرعت براده‌برداری مته، به قطر و تعداد دور آن بستگی دارد. نوک مته را که به صورت یک دایره است در نظر بگیرید. اگر این مته با قطر  $d$ ، در هر دقیقه  $n$  دور بچرخد، نقطه  $P$  از لبه بیرونی مسیری به طول  $\pi \cdot d \cdot n$  طی می‌کند. اگر مسیر پیموده شده را با  $V = \pi \times d \times n$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:  $V = \pi \times d \times n$  با توجه به یکای انتخابی برای  $d$ ، یکای  $V$  نیز مشخص می‌شود.  $V$  را «سرعت برش» می‌نامند و این گونه تعریف می‌کنند:

«مسیری که فاز مته در یک دقیقه می‌پیماید». برای نمونه اگر  $d$  برحسب متر باشد،  $V$  نیز برحسب متر در دقیقه خواهد بود. از طرف دیگر عکس است که تعداد دور مته را در دقیقه در نظر بگیرند و با  $r.p.m$  دور بر

دقیقه (Revolution Per Minute) نمایش می‌دهند. اما از آنجا که همواره قطر مته را برحسب میلی‌متر

بیان می‌کنند، با تقسیم آن بر  $1000$ ، به متر تبدیل می‌شود. بنابراین می‌توان سرعت برش را همواره به صورت

$$V = \frac{\pi d n}{1000} \text{ در نظر گرفت.}$$

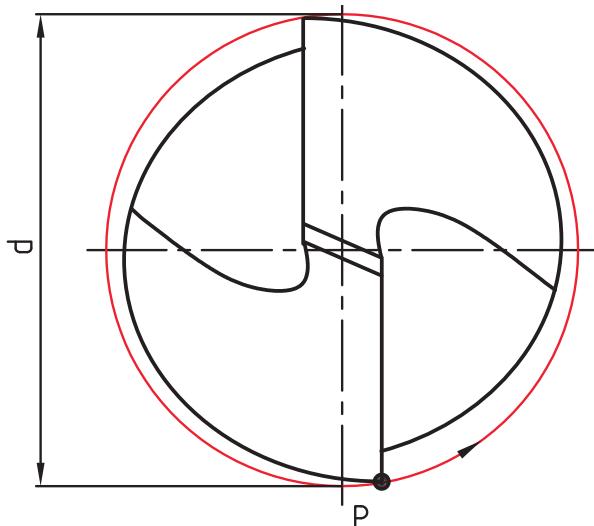

شکل ۳-۹

**فعالیت ۶ :** معمولاً برای مواد کار مختلف، جنس ابزار براده‌برداری، مواد خنک‌کاری، حداکثر سرعت براده‌برداری را به صورت تجربی معین می‌کنند و در دسترس قرار می‌دهند.



قطر یک مته  $20$  و دور آن در دقیقه  $180$  است،  $V$  چقدر خواهد بود؟

حل: اعداد داده شده را در رابطه سرعت برش قرار می‌دهیم:

$$V = \frac{\pi / 14 \times 20 \times 180}{1000} \Rightarrow V = 11 / 3 \text{ m/min}$$



+

-

×

÷

اگر سرعت برش مناسب (حداکثر) برای فولاد ساختمانی St<sup>37</sup> برابر ۲۴ متر در دقیقه (با توجه به مته موجود از فولاد تندری یا فولاد آلیاژی با علامت HSS) و قطر مته ۱۶ باشد، تعداد دور محور ماشین مته چقدر خواهد بود؟

حل:

$$V = \frac{\pi d n}{1000} \Rightarrow 24 = \frac{\frac{3}{14} \times 16 \times n}{1000} \Rightarrow n = 477 \text{ r.p.m}$$

!

در اینجا دو حالت پیش می‌آید، اگر دور به دست آمده در جدول ماشین موجود باشد آن را انتخاب می‌کنیم. اما چنانچه در جدول ماشین چنین دوری نباشد باید دور کمتر موجود را انتخاب کنیم.

## تمرین

- ۱ اگر متههای موجود ۳، ۸، ۱۲ و ۲۵ میلی‌متر و از فولاد تندری باشند، موارد خواسته شده در جدول را کامل کنید و به نظر هنرآموز برسانید.

متنهای موجود	جنس	دور	چدن	مواد مصنوعی	مس	برای St <sup>37</sup>	برای چدن	برای مس
۳								
۸								
۱۲								
۲۵								

- ۲ اگر سرعت برش مجاز St<sup>37</sup> m/min برابر ۲۴ و قطر مته ۱۰ میلی‌متر باشد، دور مناسب را معین کنید (با مشورت دوستان از درستی محاسبه مطمئن شوید).

- ۳ اگر سرعت برش مناسب برای برنج با مته ۱۲ میلی‌متر (از فولاد تندری) ۳۰ m/min باشد، دور مناسب مته چیست؟


## فصل سوم: سوراخ کاری

فعالیت ۷: جنس مته از HSS و قطر آن ۶ میلی‌متر است و قطعه کار از مس با سرعت برش  $60 \text{ m/min}$  می‌باشد. بیشترین دور مجاز چند است؟



هدف از محاسبات خواسته شده تعیین حداکثر دور مته است. اما اگر از دورهای کمتر استفاده شود، اشکالی نخواهد داشت. دور مناسب را از نمودار هم می‌توان به دست آورد. روی برخی از ماشین‌ها این نمودار وجود دارد.

برای نمونه با انتخاب قطر مته برابر  $10$  و سرعت برش برابر  $25\text{m/min}$  دور تقریباً  $75^\circ$  به دست می‌آید.

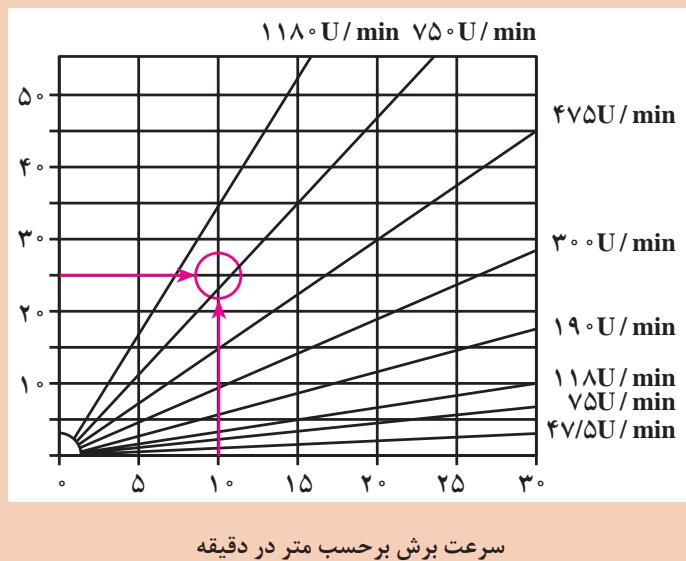

## عملیات سوراخ کاری

مطابق آنچه از صحبت‌های هنرآموز، مشاهده فیلم و مشورت دریافت کرده‌اید ماشین مته را آماده به کار کنید. همه تنظیمات باید، در هر مورد به تأیید هنرآموز برسد. اینک آمادگی کار با ماشین مته را دارید.


اگر قبل از کار با ماشین‌های مته برقی، چند مورد سوراخ کاری با ماشین مته مکانیکی انجام شود بهتر است.

پیشنهاد

- فعالیت ۸:** متههای ۴/۵، ۵/۵، ۷ و ۸/۵ را برای متهها محاسبه کنید (متهها از فولاد تندربر، قطعه کار فولاد ساختمانی و سرعت برش مجاز ۲۴ متر بر دقیقه).
- ۱ قطعه کار را در گیره بیندید. این قطعه کار می‌تواند تسمه‌ای به ضخامت ۱۰ میلی‌متر، خط‌کشی شده و سنبه‌نشان خودره باشد. مته ۴/۵ را بیندید و دور را مطمئن شوید مشکلی ندارد. این کار لازم است، با داشتن اطلاعات دریافتی از مشخصات دستگاه و گزارش کار را آماده کنید و نظرات هنرآموز را دریافت نمایید.
- ۲ دستگاه مته ستونی را چند بار بررسی کنید تا توضیحات هنرآموز، به خوبی انجام شود.
- ۳ متههای مناسب تئوری را برای متهها محاسبه کنید (متهها از فولاد تندربر، قطعه کار فولاد ساختمانی و سرعت برش مجاز ۲۴ متر بر دقیقه).
- ۴ پس از انجام فعالیتهای زیر، گزارش آن را تهیه کنید و به اطلاع هنرآموز برسانید.



- فعالیت ۹:** قطعه مطابق شکل را به وسیله متهای به قطر ۸ میلی‌متر با سرعت برش ۲۴ متر بر دقیقه سوراخ کاری نمایید.

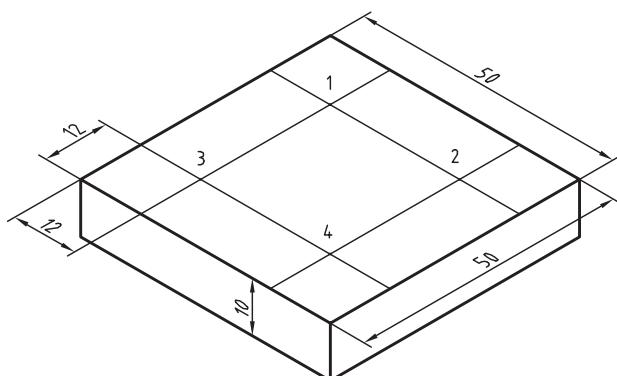

$$V = \frac{\pi d n}{1000} \Rightarrow 24 = \frac{3/14 \times 8 \times n}{1000} \Rightarrow n = 955 \text{ r.p.m}$$

- معمولًاً شما باید دور کمتر نزدیک به این دور را انتخاب کنید. اما در حال حاضر دور را روی ۲۵۰ تنظیم کنید.
- ۱ کار را گیره‌بندی کنید (در گیره روی میز ماشین بیندید) و به دید هنرآموز برسانید.
- ۲ سوراخ شماره ۱ را مستقیماً با مته ۸ و پس از تنظیم دقیق، بزنید.
- ۳ دور دستگاه را روی ۷۰۰ تنظیم کنید و به کمک مته ۳، یک پیش‌مته در مرکز ۲ بزنید.
- ۴ با مته ۸ و با همان دور ۲۵۰ سوراخ شماره ۲ را متکاری کنید.
- ۵ سوراخ‌های شماره ۳ و ۴ را نیز مانند سوراخ‌های شماره ۱ و ۲ متکاری کنید.
- ۶ در پایان نظر خود را در مورد سوراخ‌کاری با پیش‌مته و بدون آن بنویسید و به هنرآموز تحويل دهید.


- ۱ پس از خط‌کشی قطعه سنبه‌نشان سوراخ‌کاری را در محل‌های خط‌کشی شده بزنید.
- ۲ دور مناسب را حساب کنید.

**توصیه اکید:** تمام مراحل کار را باید زیر نظر هنرآموز و پس از مشورت و کسب اجازه انجام دهید.


## فعالیت کارگاهی ۱

<p><b>نقشه</b></p>	<p><b>موضوع: خط کشی و سوراخ کاری</b> بدنه مدل رابط</p> <p><b>وسایل مورد نیاز</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>خط کش ۳۰ سانتی متر</td><td>۱</td></tr> <tr> <td>گونیا</td><td>۲</td></tr> <tr> <td>منشور</td><td>۳</td></tr> <tr> <td>سوزن خط کش</td><td>۴</td></tr> <tr> <td>سننه نشان</td><td>۵</td></tr> <tr> <td>دریل ستونی</td><td>۶</td></tr> <tr> <td>مته با قطر ۴</td><td>۷</td></tr> <tr> <td>دستکش ایمنی</td><td>۸</td></tr> </tbody> </table>	خط کش ۳۰ سانتی متر	۱	گونیا	۲	منشور	۳	سوزن خط کش	۴	سننه نشان	۵	دریل ستونی	۶	مته با قطر ۴	۷	دستکش ایمنی	۸
خط کش ۳۰ سانتی متر	۱																
گونیا	۲																
منشور	۳																
سوزن خط کش	۴																
سننه نشان	۵																
دریل ستونی	۶																
مته با قطر ۴	۷																
دستکش ایمنی	۸																
<b>مراحل انجام کار</b>	<b>نکات ایمنی و حفاظتی</b>																
<p>۱- قطعه کار گونیا و صاف شده را بر روی منشور قرار دهید. ۲- مطابق نقشه، قطعه کار را خط کشی کنید. ۳- محل سوراخ کاری را با سننه نشان علامت گذاری نمایید. ۴- قطعه کار را به گیره موازی دریل ستونی بیندید. ۵- با استفاده از دریل ستونی و مته با قطر ۴ میلی متر روی هر سه قطعه (بدنه و دو تکیه گاه) در محل های علامت گذاری شده سوراخ هایی با قطر ۴ میلی متر و عمق ۷ میلی متر ایجاد کنید.</p>	<p>۱- استفاده از دستکش ایمنی در حین کار الزامی است. ۲- استفاده از عینک ایمنی در حین سوراخ کاری الزامی است. ۳- ابزار نوک تیز خط کشی را به هیچ وجه به سمت اعضای بدن نگیرید. ۴- مراحل کار را به دقت انجام داده تا از هدر رفتن مواد اولیه جلوگیری شود.</p>																
<b>توصیه های پایانی:</b> ۱- میز کار، محل کار و ابزار را تمیز نمایید. ۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.																	

## فعالیت کارگاهی ۲
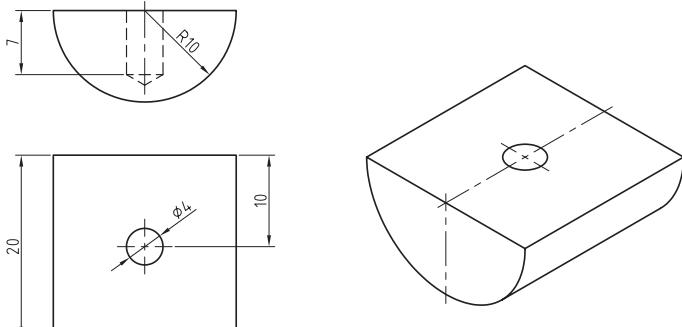
<b>نقشه</b> 	<b>موضوع: خط کشی و سوراخ کاری تکیه گاه مدل رابط</b> <b>وسایل مورد نیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>خط کش ۳۰ سانتی متر</td><td>۱</td></tr> <tr> <td>گونیا</td><td>۲</td></tr> <tr> <td>منشور</td><td>۳</td></tr> <tr> <td>سوزن خط کش</td><td>۴</td></tr> <tr> <td>سننه نشان</td><td>۵</td></tr> <tr> <td>دریل ستونی</td><td>۶</td></tr> <tr> <td>مته با قطر ۵</td><td>۷</td></tr> <tr> <td>دستکش ایمنی</td><td>۸</td></tr> </table>	خط کش ۳۰ سانتی متر	۱	گونیا	۲	منشور	۳	سوزن خط کش	۴	سننه نشان	۵	دریل ستونی	۶	مته با قطر ۵	۷	دستکش ایمنی	۸
خط کش ۳۰ سانتی متر	۱																
گونیا	۲																
منشور	۳																
سوزن خط کش	۴																
سننه نشان	۵																
دریل ستونی	۶																
مته با قطر ۵	۷																
دستکش ایمنی	۸																
<b>مراحل انجام کار</b>	<b>نکات ایمنی و حفاظتی</b>																
<p>۱- قطعه کار گونیا و صاف شده را بر روی منشور قرار دهید.</p> <p>۲- مطابق نقشه، قطعه کار را خط کشی کنید.</p> <p>۳- محل سوراخ کاری را با سننه نشان علامت گذاری نمایید.</p> <p>۴- قطعه کار را به گیره موازی دریل ستونی ببندید.</p> <p>۵- با استفاده از دریل ستونی و مته با قطر ۵ میلی متر روی هر سه قطعه (بدنه و دو تکیه گاه) در محل های علامت گذاری شده سوراخ هایی با قطر ۵ میلی متر و عمق ۷ میلی متر ایجاد کنید.</p>	<p>۱- استفاده از دستکش ایمنی در حین کار الزامی است.</p> <p>۲- استفاده از عینک ایمنی در حین سوراخ کاری الزامی است.</p> <p>۳- ابزار نوک تیز خط کشی را به هیچ وجه به سمت اعضای بدن نگیرید.</p> <p>۴- مراحل کار را به دقت انجام داده تا از هدر رفتن مواد اولیه جلوگیری شود.</p>																
<b>توصیه های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار، محل کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</li> </ul>																	

### ارزشیابی هنرجو در فصل سوراخ کاری

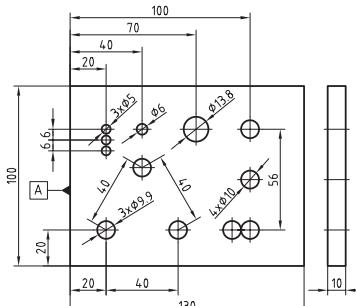شرح کار:			
			
<b>استاندارد عملکرد:</b> سوراخ کاری سوراخ های استوانه ای روی قطعات فولادی به وسیله دستگاه دریل مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO 2768-m <b>شاخص ها:</b> ۱- قطر سوراخ ها براساس نقشه ۲- موقعیت سوراخ ها براساس تولرانس نقشه			
<b>شرایط انجام کار:</b> ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت به شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل اینمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت			
<b>ابزار و تجهیزات:</b> قطعه کار، میز کار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی متر، کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۰/۰۵، گونیای فلز کاری به طول ۱۵۰ میلی متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰، سنبه نشان ۶۰، سوزن خط کش ۳۰ و پایه دار، سوهان تخت ۲۵۰ خشن و متوسط و نرم، شابر سه گوش ۲۰۰، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی، شابلون قوس (۱۵/۵-۲/۵)، زبری سنج مخصوص سوهان، شابر تخت به طول ۲۰۰ و پهنای ۱۵			
معیار شایستگی:			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی از ۳ نمره	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوراخ کاری	۲	
		شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	
		۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش اینمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	
* میانگین نمرات		* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.	



## فصل ۴

### پیچبری



ساخت پیچ و مهره و ایجاد دندانه روی میله و درون سوراخ برای برقراری اتصال و یا انتقال حرکت به کمک ابزاری به نام حدیده و قلاوینز، تواناتر شدن در ماشین سازی و بالا بردن دقیقیت فرد فنی را به همراه دارد.

## واحد یادگیری ۴

### شاپیستگی پیچبری

#### مقدمه

در اتصالات موقت، استفاده از پیچ و مهره یکی از رایج‌ترین روش‌ها است. معمولاً در ساخت اجزای اتصال مانند پیچ و مهره از ابزاری مانند حدیده و قلاویز استفاده می‌شود. روش‌های تولید پیچ و مهره که در این فصل توضیح داده می‌شود روش دستی یعنی استفاده از قلاویز و حدیده دستی است.

#### استاندارد عملکرد


- ساخت مهره فولادی به وسیله قلاویز دستی مطابق نقشه
- ساخت پیچ فولادی به وسیله حدیده دستی مطابق نقشه

#### پیش نیاز و یادآوری


برای درک بهتر این واحد یادگیری هنرجو باید توانایی اندازه‌گیری با کولیس ورنیه، خط کشی و علامت‌گذاری، سنبه‌نشان کاری، سوهان کاری و نقشه‌خوانی را داشته و همچنین شاپیستگی‌های غیرفنی مانند انضباط کاری، مسئولیت‌پذیری، استفاده درست از مواد و تجهیزات، رعایت مسائل زیست‌محیطی و نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را کسب کرده باشد.

## قلاویز کاری

به شکل های زیر دقต کنید، روش هایی برای اتصال جداشدنی دو قطعه دیده می شود.

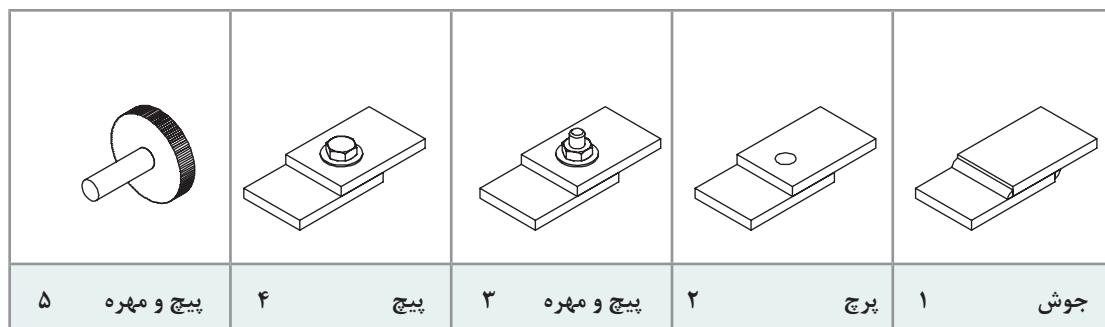


شماره های ۳، ۴ و ۵ را با دقت بیشتری بررسی می کنیم.

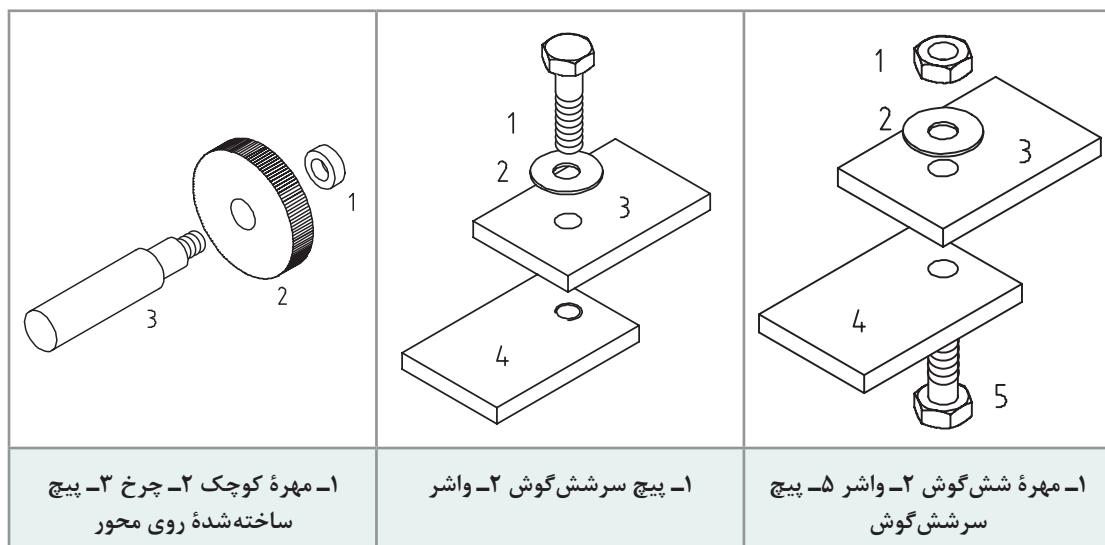

همان گونه که در شکل های بالا دیده می شود، در هر مورد سوراخ دندانه شده ای وجود دارد که به آن مهره می گویند.

## مهره

مهره سوراخی استوانه ای است که در آن دندانه برای بستن پیچ ایجاد شده است. مهره ممکن است به صورت مجزا (مانند مهره شش گوش) یا در بدنه دستگاه ساخته شود.

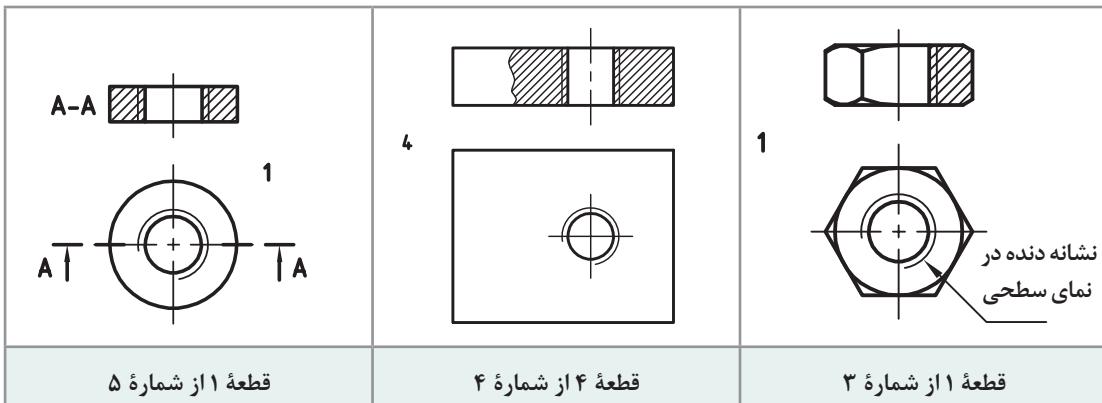


در نقشه برش مهره را با خط ضخیم (دیواره سوراخی که با متنه ایجاد می‌شود) و یک خط نازک، که نشانه دندانه است، نمایش می‌دهیم. در نمای سطحی (افقی) نیز طبق استاندارد، علامت دندانه به صورت  $\frac{3}{4}$  رسم می‌شود.

اگر مهره را بدون علامت برش در نظر بگیریم، هم سوراخ متنه (قطر داخلی مهره) و هم علامت دندنه با خطچین، به طور معمول نمایش داده می‌شود.

### دندانه در مهره

بنابر کاربردهایی که مهره‌ها دارند، فرم دندانه آنها متفاوت است. مهره‌هایی که برای اتصال به کار می‌روند، دارای دندانه مثلثی هستند و زاویه آنها  $60^\circ$  درجه است.

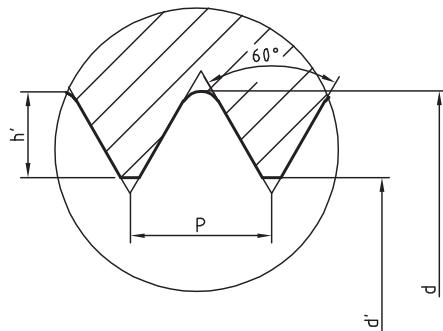

شکل ۴-۱


### گام

گام مقدار پیشروی مهره در یک دور گردش یا فاصله دندنه یا عمق آن ( $h$ ) را می‌توان از رابطه  $P = h \cdot 13\pi / 4\sqrt{3}$  بدست آورد.

مehrه‌ها برای اتصال در استاندارد ایزو (ISO) با حرف M مشخص می‌شوند. در کنار این حرف اندازه نامی  $M8$  معمولاً در جهت عقریه ساعت محکم می‌کنند. روشن است که مهره هر چه کوچک‌تر باشد، گام آن هم کمتر خواهد بود. گام را می‌توان با  $P$  نشان داد.

**گودی دندانه:** بلندی دندانه یا گودی آن با توجه به متریک خشن با اندازه نامی  $8$  میلی‌متر، دندانه مثلثی گام، اندازه‌گیری می‌شود. برای پیچ‌های اتصال، گودی و با زاویه  $60^\circ$  است. استاندارد برای یک پیچ

یا مهره با هر اندازه نامی، گام‌های گوناگونی در نظر گرفته است. در هر مورد بزرگ‌ترین گام استاندارد را گام خشن یا دندۀ خشن و از آن کمتر را دندانه ظریف می‌گویند. عموماً گام خشن نوشته نمی‌شود اما گام ظریف نوشته می‌شود.

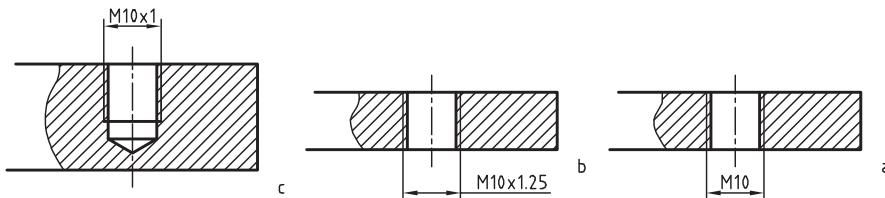


٤-٢ شکل

در شکل a، مهره با دندانه خشن یعنی گام ۱/۵ است. در شکل های b و c مهره با دندانه های ظریف یعنی گام ۱/۲۵ و ۱ است. برای نمونه مهره های M1۰ استاندارد متريک در گام های ۱ و ۱/۲۵ به عنوان ظریف و در گام ۱/۵ به عنوان خشن ساخته می شود.

**فعالیت ۱:** با بررسی و جستجو در محیط خود (کارگاه یا بیرون از آن) نمونه‌هایی از اتصال به کمک پیچ و مهره را شناسایی کنید و با تهیه گزارشی آن را به هنرآموز تحويل دهید (حداقل ۱۰ مورد).

فعالیت ۲: نقشهٔ یک قطعه در شکل ۴-۳ داده شده است. پس از بررسی دقیق آن، معین کنید که چه تعداد سوراخ رزوه‌شده در آن موجود است و اندازه‌های نامی آنها چیست؟ آیا می‌توانید بگویید اندازه نامی پیچی که در آنها بسته می‌شود چیست؟ این مهره‌ها خشن هستند یا ظریف؟ چگونه به این نتیجه می‌رسید؟ مهره‌های موجود، اهیه در هستند یا بین‌بست؟

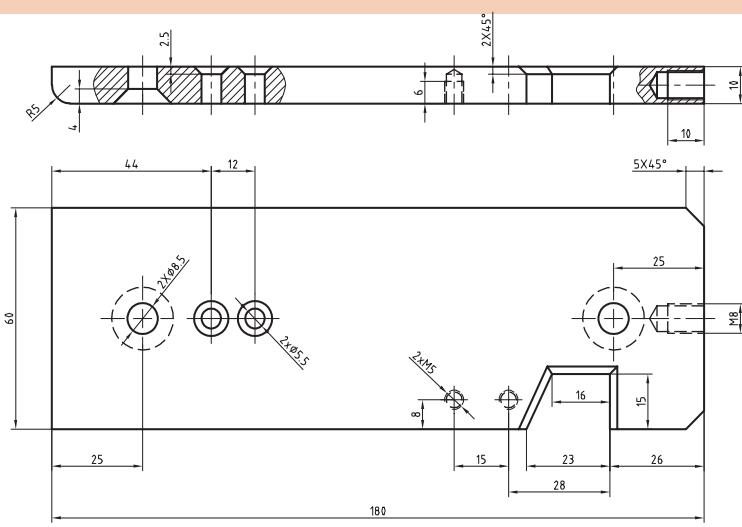

شکل ۳-۴

## عملیات قلاویزکاری

برای ساخت مهره باید ابتدا سوراخی در کار ایجاد کرد. آن‌گاه با ابزاری به نام قلاویز، این سوراخ را مسئله: قطر متنه برای مهره‌های M۶ M۵ M۸ و M۱۰ M۲۰ را محاسبه کنید. درصورتی که گامها به دست آورد (زیرا  $d' = d - 2 \times 0.05413 p$ ).  
 می‌دانهاد نمود.  
 قطر متنه را با  $d'$  و قطر نامی مهره را با  $d$  نمایش می‌دهیم.  
 طبق استاندارد قطر متنه را می‌توان دقیقاً  $d' = d - 1/10 \times 0.826 p$  نتایج برای همه موارد در جدول زیر مرتب شده است.

M۲۰	M۱۰	M۸	M۶	M۵	مهره
۲/۵	۱/۵	۱/۲۵	۱	۰/۸	گام
۱۷/۲۹۳۵	۸/۳۷۶۱	۶/۶۴۶۷	۴/۹۱۷۴	۴/۱۳۳۹	قطر دقیق
۱۷/۵	۸/۵	۶/۷	۵	۴/۲	قطر متنه پیشنهادی

## قلاویز

ساده‌ترین و عمده‌ترین راه ساخت مهره‌های کوچک، ۳۰ درصد را انجام می‌دهد. باقی‌مانده قلاویز (حدود ۱۵ درصد) نیز توسط قلاویز پیشو انجام می‌شود. این قلاویز که مهره را تکمیل می‌کند و ظایف دیگری از قبیل به اندازه دقیق رساندن و پرداخت کاری را نیز بر عهده دارد.  
 برای شناسایی قلاویزها، علاوه بر شکل دندانه، روی  
 دنباله خطوطی دووار یا مستقیم موجود است.  
 برای استفاده از قلاویز، باید از دسته قلاویز استفاده کرد. این دسته متناسب با اندازه قلاویز طراحی شده است. معمولاً عمومی هستند. از گروه دوتایی برای مهره‌های راهبه‌در کوتاه و از تکی برای ورق‌ها استفاده می‌شود. در گروه سه‌تایی، قلاویز پیشو وظیفه ساخت مقدماتی مهره را تا حدود ۵۵ درصد و قلاویز میان‌رو حدود

c	b (راجح‌تر)	a	
			پیشرو
			میان‌رو
			پیشو



وسایل زیر را آماده کنید.

یک سری سه تایی قلاویز M8 - یک مهره شش گوش M8 - رزوه سنج.

اکنون به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱ روی قلاویز شما نوشته شده است M8. گام آن از چه نوعی (ظریف یا خشن) است؟
- ۲ به کمک رزوه سنج، گام دندانه قلاویز را روی قلاویز پسرو مشخص کنید.
- ۳ قلاویز پیشرو، میان رو و پسرو در سری موجود چگونه مشخص شده است؟
- ۴ قلاویزها را به ترتیب در مهره (با دست) بچرخانید و از نظر لقی آنها را مقایسه کنید.
- ۵ کلیه دریافت‌های خود را به صورت گزارش تحويل هنرآموز دهید.

## فنون قلاویزکاری

عمل ساخت مهره را به کمک قلاویز، قلاویزکاری می‌گویند. برای قلاویزکاری قطعات کوچک:

آن را به صورت کاملاً افقی به گیره می‌بندید.

قلاویز پیشرو را داخل آن بگذارید. ابتدا با دست و سپس با دسته قلاویز، از جا افتادن قلاویز مطمئن شوید (اکنون با وارد کردن نیروی عمودی متعادل، قلاویز را درگیر کنید اما بعد از آن به هیچ عنوان نیروی عمودی وارد نکنید. چه در این مرحله و چه در حین کار اصلی).

به کمک گونیا و کنترل از هر طرف، از جا افتادن عمودی قلاویز مطمئن شوید.

قلاویز را به آرامی و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا کار تمام شود.

قلاویز را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا از سوراخ خارج شود.

قلاویز میان رو را بدون فشار عمودی وارد سوراخ کرده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید پس از رسیدن به انتهای آن را از قطعه خارج کنید.

قلاویزکاری را با قلاویز پسرو همانند دو قلاویز دیگر انجام دهید تا سوراخ به طور کامل رزوه شود.



در تمام مراحل کار از مواد خنک کننده، مانند آب صابون (برای فولاد) و روغن استفاده شود.

قلاویز را فقط در جهت عقربه ساعت بچرخانید.

پیش از قلاویزکاری باید لبه‌های تیز سوراخ با متنه خزینه از بین برده شود.

دسته قلاویز باید متناسب با اندازه قلاویز باشد.

به هیچ وجه روی قلاویز فشار عمودی وارد نکنید.

در ابتدای کار قلاویز را به صورت عمودی در سوراخ قرار دهید.





**فعالیت ۳:** با توجه به دریافت‌هایتان از سخنان هنرآموز و بررسی همه جانبه فیلم، چگونگی قلاویزکاری را شرح دهید. در این گزارش باید تمامی شکل‌ها توسط خودتان ترسیم شود. گزارش، شامل انتخاب قلاویز M10 و اجرای محاسبات لازم برای رسیدن به قطر مته و آن‌گاه مته پیشنهادی خواهد بود.



**فعالیت ۴:** یک قطعه  $50 \times 50$  به ضخامت ۱۰ را انتخاب و مطابق شکل، در چهار مورد سنبه‌نشان بزنید. به ترتیب سوراخ‌هایی به قطر  $8/5$ ,  $6/7$ ,  $5$  و  $4/2$  بزنید (در تمام مراحل کار، استفاده از خنک‌کننده و روان‌ساز، الزامی است).



با قلاویزهای M10, M8, M6 و M5 مهره بسازید.

دققت شود که در شروع کار با قلاویز، فشار دست بر دسته قلاویز بسیار کم و کاملاً متعادل (در هر دو طرف یکسان) باشد. فشار با انگشتان خواهد بود. برای قلاویز M5 و M6 طول دسته قلاویز حداقل شش اینچ و برای قلاویزهای M8 و M10 حداقل شرط ده اینچ انتخاب شود.

مهره‌های ساخته شده را با پیچ‌های M10, M8, M6 و M5 کنترل کنید. در زمان انجام کار به نکات زیر توجه کنید:

هنگام استفاده از قلاویز پیش رو به محض آنکه حس کردید قلاویز بیش از اندازه سفت شده است آن را خارج کنید و قلاویز میان رو بزنید. به محض سفت شدن قلاویز میان رو آن را خارج کنید و دوباره قلاویز پیش رو بزنید. این کار را ادامه دهید تا کار قلاویز میان رو تمام شود.

اکنون می‌توانید قلاویز پسرو را بزنید. در تمام مراحل از روغن به مقدار زیاد استفاده کنید. ارتفاع کلی قطعه کار، از کف مبنا باید با قد شما سازگار باشد تا کار به نحو بهتری انجام شود.

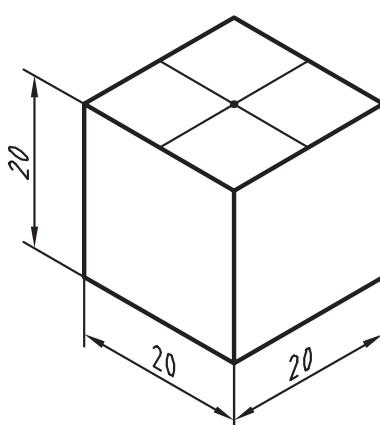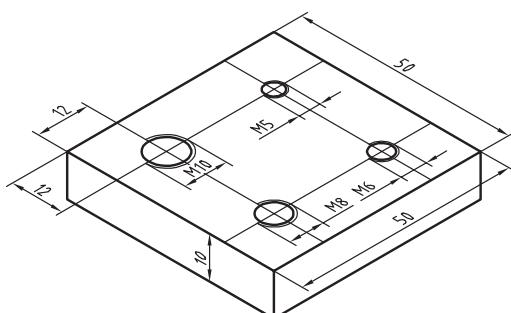


**فعالیت ۵:** یک قطعه مانند شکل آماده کنید و آن را سنبه‌نشان بزنید. سوراخی به عمق ۱۶ و با مته  $6/7$  در وسط آن ایجاد کنید. سپس مهره M8 و با گودی ۱۲ میلی‌متر بسازید. دقیقاً مهره ساخته شده را با یک پیچ M8 کنترل کنید. نکتهٔ یاد شده در فعالیت قبل را دقیقاً در نظر داشته باشید.

**هشدار:** قلاویز ممکن است به دلیل رعایت نکردن اصول، (فشار زیاد، کج بودن در داخل سوراخ، کوچکی سوراخ و...) بشکند. در صورت بروز چنین اتفاقی موضوع را بی‌درنگ به هنرآموز اطلاع دهید.




**فعالیت ۶:** میل‌گردی به قطر ۲۰ را آماده کنید. در یک پیشانی آن پس از خط‌کشی و تعیین مرکز، سنبه‌نشان بزنید. آن را به کمک دو قطعه V شکل در گیره ببندید و سوراخ  $8/5$  به عمق ۲۰ بزنید. سپس آن را به عمق ۱۵ میلی‌متر با قلاویز M10 دندانه‌دار کنید. کار، به دلیل بسته شدن در گیره، نباید صدمه ببیند. به همین جهت، چه در هنگام سوراخ‌کاری و چه در هنگام قلاویزکاری، باید آن را در میان دو قطعه V شکل در گیره بست.

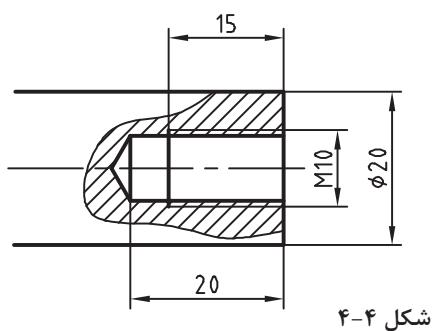

شکل ۴-۴

### کار روی مواد دیگر

ساخت مهره در مواد دیگر مانند برنز، آلومینیوم، چدن، مواد مصنوعی نرم یا سخت و ... نیز انجام می‌شود؛ اما همان‌گونه که همه مواد با یک نوع مته قابل سوراخ‌کاری نیستند، قلاویزها نیز، می‌توانند متنوع باشند. در شکل، زاویه‌های گوه  $\beta$ ، آزاد  $\alpha$  و براده  $\gamma$  برای دو نوع قلاویز دیده می‌شود. در شکل ۴-۵ (الف)، زاویه آزاد برابر است با صفر. در نتیجه این قلاویز برای مواد نسبتاً سخت مناسب‌تر است (مثلًا برای فولاد ساختمانی). در قلاویز ۴-۵ (ب) زاویه آزاد وجود دارد. این قلاویز برای مواد نرم مناسب‌تر است. وجود زاویه آزاد به دلیل اصطکاک کمتر به حرکت سریع تر قلاویز کمک می‌کند.

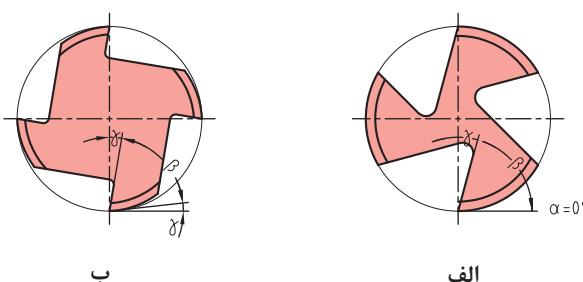

شکل ۴-۵

## قلاویزهای ماشینی

قلاویزهای ماشینی نیز وجود دارد که اغلب مارپیچ و یک عددی هستند. جنس قلاویزها از فولاد تندری یا HSS است.



شکل ۴-۶

### پیچ‌های دیگر

به کمک قلاویز می‌توان انواع دیگر دندانه را برای اتصال ساخت. از آن جمله است مهره‌های چپ‌گرد و مهره‌های اینچی (که با قلاویز چپ‌گرد و قلاویزهای اینچی ساخته می‌شوند).

برای استفاده از قلاویزهای کوچک، مانند M<sup>3</sup> و M<sup>4</sup> از دسته قلاویز کوچک که با یک دست می‌گردند استفاده کنید.


قلاویزهای مربوط به پیچ‌های اتصال در تمام موارد متریک یا اینچی، هم برای گام‌های خشن و هم برای گام‌های ظریف در بازار موجود است.

### حدیده‌کاری

حدیده‌کاری یکی از فنون فلزکاری مقدماتی است که در آن میله‌های استوانه‌ای یا مخروطی را با ابزاری به نام حدیده، به صورت پیچ در می‌آورند.


پیچ: پیچ میله‌ای است استوانه‌ای یا مخروطی که روی آن شیارهایی به نام دندانه، به صورت مارپیچ و با فاصله مساوی ایجاد شده است. تعریف دیگری نیز برای پیچ وجود دارد: متحرک M با سرعت یکنواخت در خط مستقیم حرکت می‌کند و استوانه D با سرعت یکنواخت می‌چرخد. اثر M روی D یک پیچ است.

پیچ در حقیقت شیاری است که به شکل‌های مختلف و هدفهای گوناگونی از قبیل ایجاد اتصال یا انتقال حرکت ساخته می‌شود. در شکل زیر یک پیچ اتصال را می‌بینید که برای چرخاندن آن از پیچ‌گوشی استفاده می‌شود.

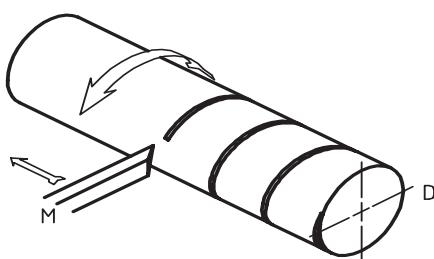


شکل ۴-۷

جزئیات دندانه را در شکل ۴-۸ می‌بینید.  
**گام (P):** گام، میزان پیشروی در هر دور است.  
 نظر به اینکه پیچ قطعه‌ای آشناست، در نمایش نقشه‌ای آن از خط نازک ممتد برای معرفی دندانه استفاده

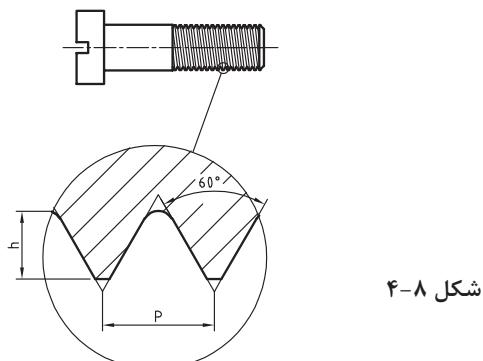


شکل ۴-۸

می‌شود. پس می‌توان پیچ را به صورت زیر و بسیار ساده نمایش داد. مطابق شکل،  $d$  اندازه نامی پیچ،  $a$  طول دندانه شده و  $b$  طول نامی پیچ است.  
**گودی دندانه:** برای پیچ اتصال، گودی (عمق) دندانه را از رابطه  $h = 0.6134p$  به دست می‌آوریم.

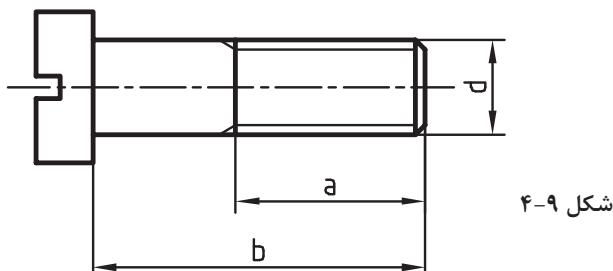

شکل ۴-۹

اگر پیچ در جهت عقربه‌های ساعت بسته شود به آن راست‌گرد و اگر در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بسته شود به آن چپ‌گرد می‌گویند. پیچ چپ‌گرد را با علامت L مشخص می‌کنند؛ مانند M10-LH برای نمونه پیچ داده شده در شکل را می‌توان با M10-35 معرفی کرد که به مفهوم پیچ متريک با زاویه ۶۰ درجه و دندانه خشن با اندازه نامی ۱۰ و طول ۳۵ می‌باشد.

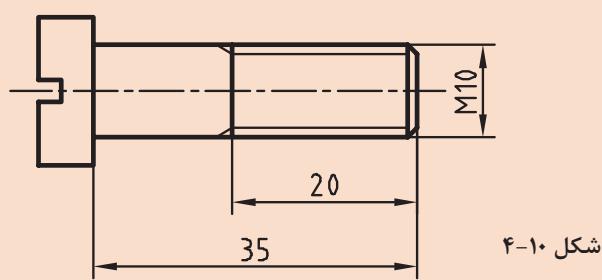

شکل ۴-۱۰




می‌توان با نگاه کردن به دندانه‌ها، چپ‌گرد و راست‌گرد بودن آنها را تشخیص داد. به این ترتیب که اگر دندانه به سمت راست و بالا برود، راست‌گرد و اگر به سمت چپ و بالا برود، چپ‌گرد است.

در شکل، انواع پیچ و کاربرد آن را می‌بینید.




## پیچ در نقشه

در اینجا به نمونه‌هایی از نقشهٔ پیچ نگاه کنید:

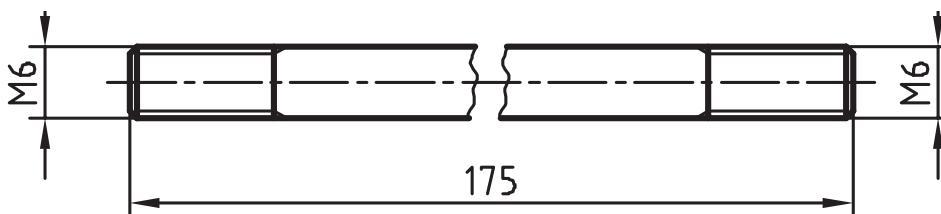


این قطعه معرف میله‌ای است با قطر ۶ که در دوسر دندانه شده است. پیچ ساخته شده در هر دو سر یکنواخت رایج است. راست‌گرد است. شکستگی در وسط میله، به‌منظور

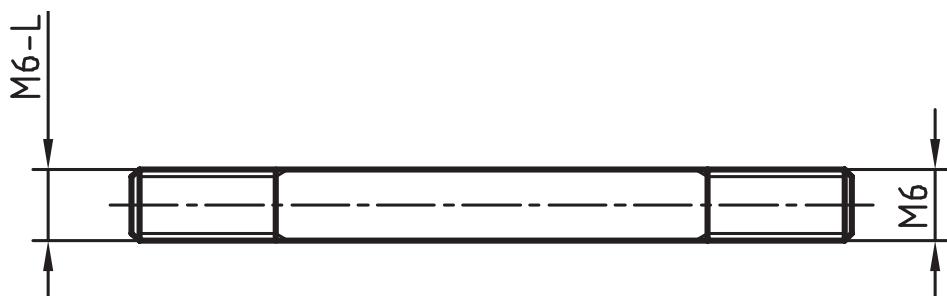

این قطعه معرف محوری با دندانه راست‌گرد در سمت راست و چپ‌گرد در سمت چپ (مانند محور سنگ دیواری) است.


در جدول صفحهٔ بعد چند نوع پیچ معروف را با نشانه‌های اختصاری آنها می‌بینید (یکسان برای پیچ و مهره). گفتنی است سه مورد ذوزنقه‌ای، مربعی و ارهای، پیچ‌های حرکتی هستند که باید علاوه بر قطر نامی، گام

(گام پیچ اتصال در چه موقعی گفته خواهد شد؟) آنها در همه شرایط (چه راستگرد و چه چپگرد) داده شود. اگر از سر به پیچ نگاه کنید، معمولاً یک سر شروع از پیچ‌های حرکتی که برای ایجاد حرکت و فشار استفاده می‌شود (مانند پیچ محکم کننده گیره)، به آن پیچ دوراهه و اگر بیشتر باشد، پیچ چندراهه نامیده می‌شود. چندراهه کردن پیچ باعث سرعت بیشتر در باز و بسته کردن خواهد شد.

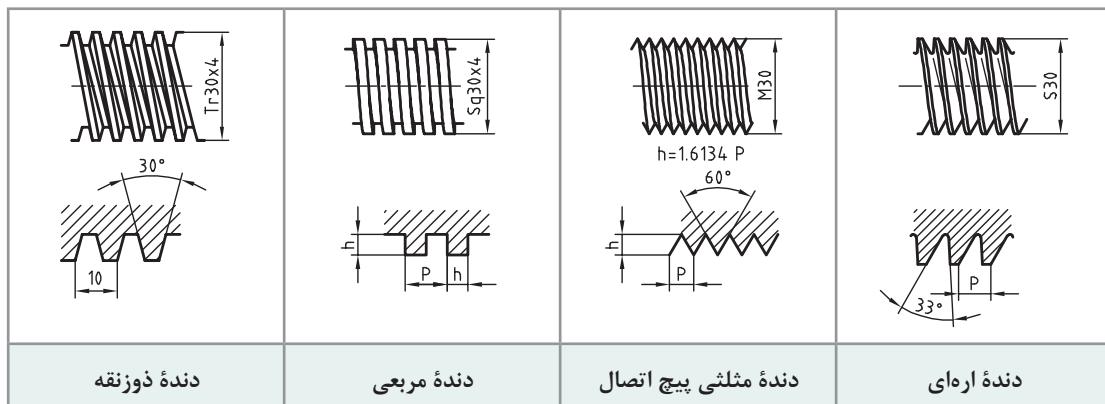


## تطابق پیچ و مهره

مهره و پیچ شکل a را در نظر بگیرید. شکل b آنها را در حال انطباق نشان می‌دهد در شکل c درگیری آنها کامل شده است.

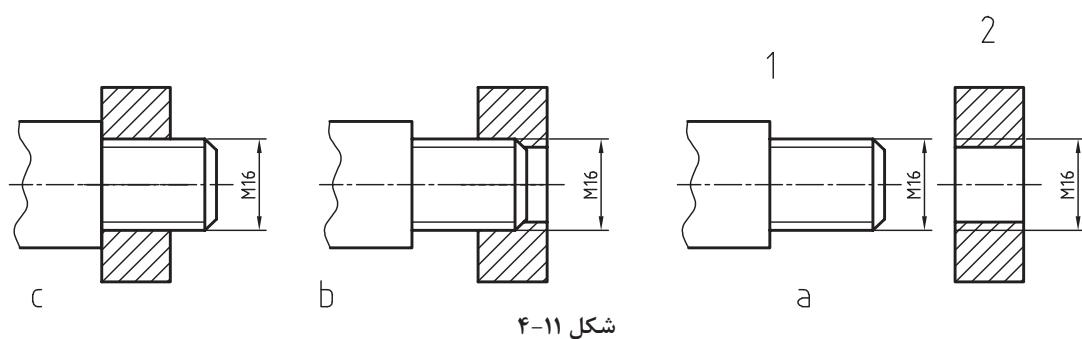

دیده می‌شود که اگر پیچ، درون مهره را پر کند، دیگر اثری از تصویر مهره باقی نمی‌ماند و نمایش پیچ در اولویت است.

در شکل صفحه بعد دو قطعه به وسیله پیچ و مهره بسته شده است. مهره بنبست است و پیچ تمام دندانه‌های آن را پر نمی‌کند.

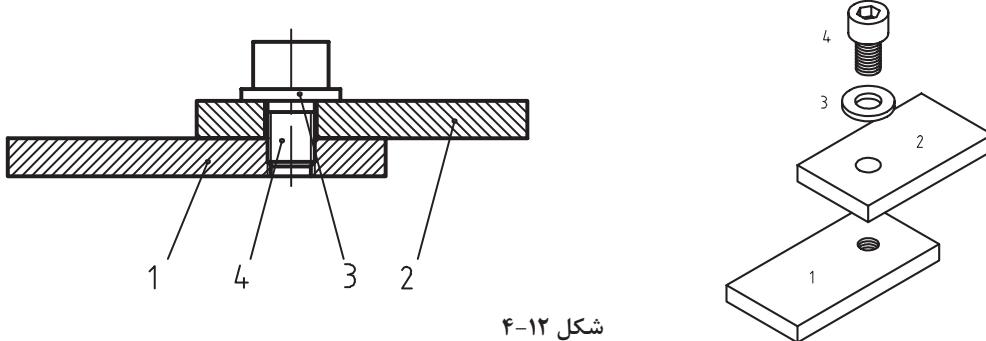

شکل ۱۲-۴

پیج داده شده در این شکل به پیج آلن معروف است که با آچار شش‌گوش مخصوص خود بسته می‌شود.




**فعالیت ۷:** بررسی و جستجو در محیط خود (در کارگاه یا بیرون از کارگاه) نمونه‌هایی از اتصال با پیچ و مهره را شناسایی کنید. در هر مورد تعیین کنید که مشخصات پیچ چیست و شکل آچارخور آنها چگونه است. از نتیجه، گزارش تهیه کنید و آن را به هنرآموز تحویل دهید.



**فعالیت ۸:** با بررسی نقشه زیر تعیین کنید که در مجموع چند پیج و با چه مشخصاتی به آن مربوط خواهد شد؟




سپس جدول صفحه بعد را کامل کنید. گام پیچ‌ها همه خشن در نظر گرفته شود.

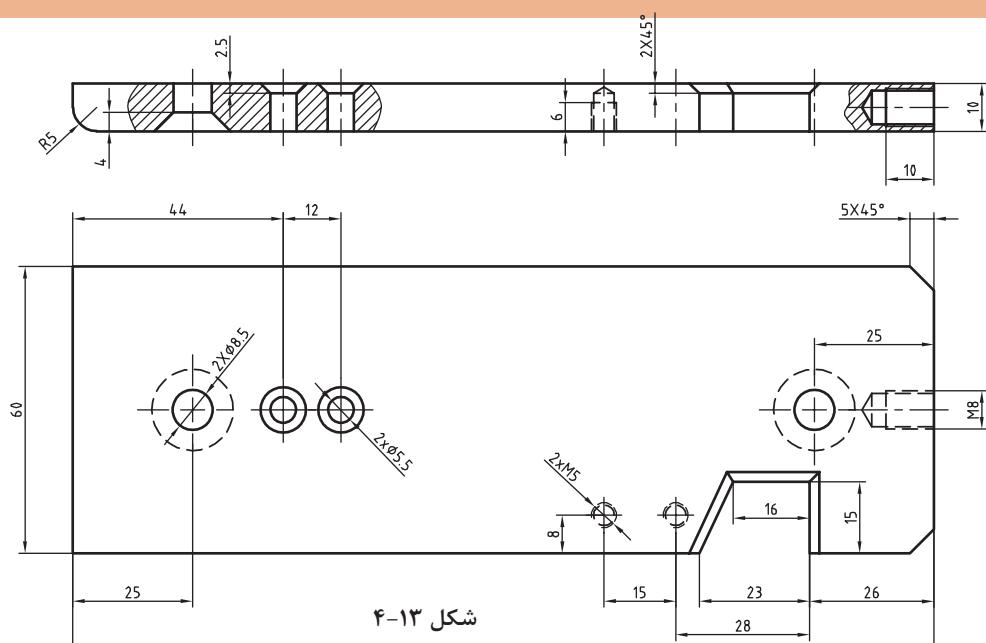

٤-١٣ شکل

اندازه نامی				
تعداد				
طول				
ساخته می شود				
پیش ساخته				
آچار خور				
گام				

## ساخت پیچ

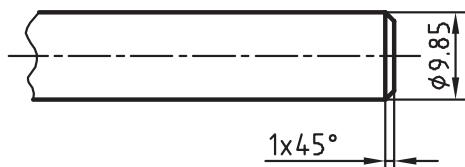

به  $9/9$  رسید، پخی در نوک آن باید ایجاد نمود و به کمک ابزاری به نام حدیده روی آن پیچ بری کرد. روی پیچ، عمق دندانه کمی بیشتر از گودی دندانه در مهره است (گفته شد  $p=34/161$ ).  
 مهره است.

ابزار ساخت پیچ، حدیده است که در انواع گوناگونی وجود دارد.

روش های ساخت پیچ بر خلاف مهره، بسیار گوناگون و همه موارد مقرن به صرفه است. برای ساخت یک پیچ باید ابتدا قطر میله با دقت تنظیم شود. همان گونه که در قلاویز کاری و در اثر فشار دندانه های آن، فلز کمی تغییر اندازه می دهد و به اصطلاح باد می کند، در پیچ بری نیز باید این مسئله را در نظر گرفت. برای نمونه اگر هدف ساخت پیچ  $M10$  باشد، در نظر گرفتن قطر تقریباً  $9/85$  میلی متر برای میله منطقی خواهد بود. پس همواره این مسئله را در نظر می گیریم.


می توان میله ای به قطر  $10$  را که مستقیم بودن آن مورد تائید است، به کمک کاغذ سنباده یا از طریق برآده برداری کاملاً پرداخت کرد. وقتی که قطر آن

برای فلزات نرم و فولاد ساختمنی بهتر است با توجه به اندازه نامی، قطر میله را طبق رابطه  $P = 1 \times d^0$  - اندازه نامی پیچ = قطر میله کار تعیین کنیم.



فعالیت ۹: برای چهار قطعه صفحه بعد اندازه میله را برای ساخت پیچ معین کنید و در جدول بنویسید  
 (پیچ ها همگی خشن هستند).



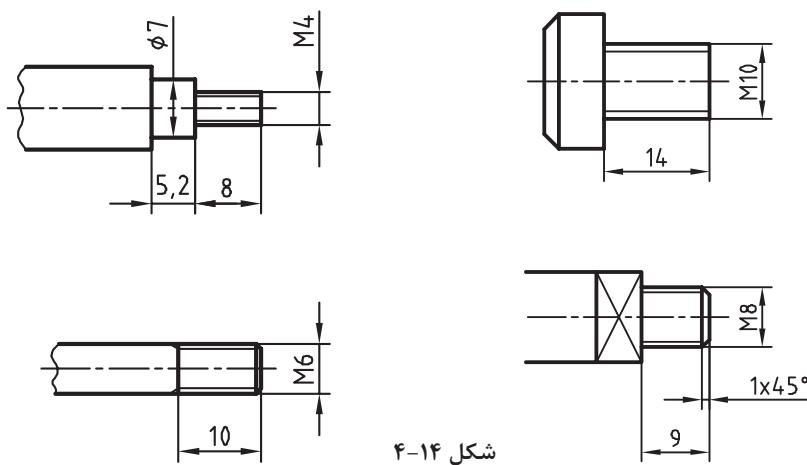


شکل ۴-۱۴

طول	قطر	گام	پیچ
			M5
			M6
			M8
			M10

## حدیده‌کاری

حدیده ابزاری است که به کمک آن می‌توان پیچ ساخت. حدیده در حقیقت مهره‌ای است که در آن لبه‌های برنده ایجاد شده است.

اکنون کافی است این مهره دارای لب برش را، روی یک میله بگردانید. تعداد لبه‌های برش، به طراحی آن بستگی دارد. به شکل‌های مختلفی از حدیده نگاه کنید.

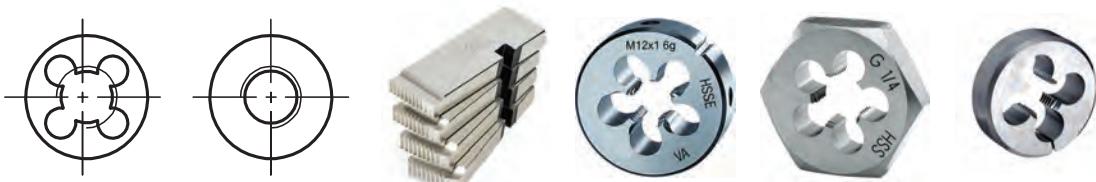

شکل ۴-۱۵

## فصل چهارم: پیچ بری

الف) حدیده چاکدار: به کمک آن می‌توان پیچ را ابتدا خشن‌تراشی و سپس پرداخت کرد. اندازه نهایی خیلی دقیق نخواهد بود.


ب) حدیده بدون چاک: به کمک آن می‌توان در یک چرخش کامل، پیچ را ساخت. فشار بر حدیده زیاد و باید کار با دقت بیشتری انجام شود. اندازه نهایی پیچ دقیق خواهد بود.

ج) حدیده شش‌گوش: اغلب برای ترمیم پیچ‌های صدمه دیده به کار می‌رود.

د) حدیده دوپارچه: در حین کار، فشار بر پیچ و مهره کمتر است. نتیجه قابل قبول ولی خیلی دقیق نیست.

ه) حدیده ساخت لوله: این حدیده پیچ مخروطی (با علامت R) را که پیچ آب‌بندی است می‌سازد و در دسته حدیده، از ۲ یا ۴ مورد آن استفاده می‌شود.

برای چرخاندن حدیده از ابزاری به نام دسته حدیده استفاده می‌شود. در شکل زیر نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود.

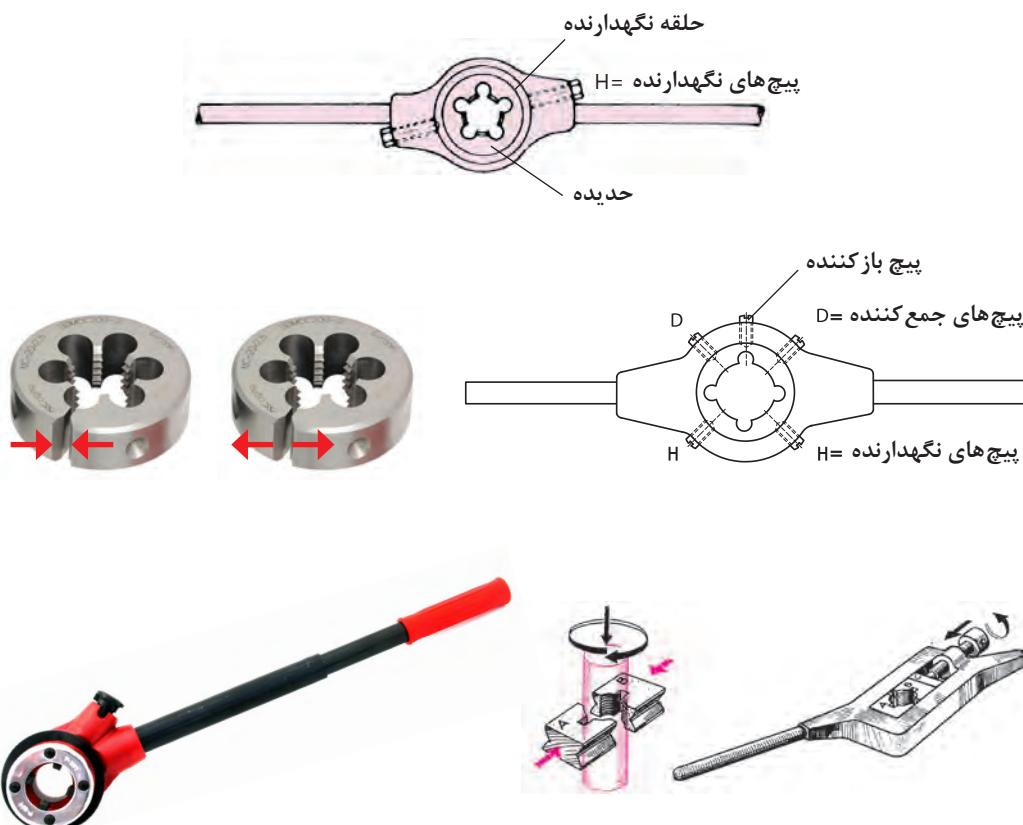


شکل ۴-۱۶

فعالیت ۱۰: یک حدیده M10 بدون چاک، یک حدیده M10 چاکدار، یک حدیده دوپارچه M10 و یک حدیده M10 شش‌گوش را با دسته‌های مربوط دقیقاً بررسی کنید. حدیده‌ها را در دسته‌های مربوط به خودشان قرار دهید. به نظر شما مزايا و معایب هر یک از آنها چیست؟ و هدایت کدامیک از آنها روی میله ساده‌تر و دقیق‌تر خواهد بود؟ چرا؟ کلیه دریافت‌های خود را در گزارش کار بنویسید و برای نظرخواهی در اختیار هنرآموز قرار دهید.



## عملیات حدیده کاری

گفته شد که قطر میله را برای درگیری بهتر و راحت‌تر، با حدیده کمی کوچک‌تر (حدود ۱۰/۰ گام) آماده می‌کنیم و نوک میله را کمی پخ می‌زنیم.

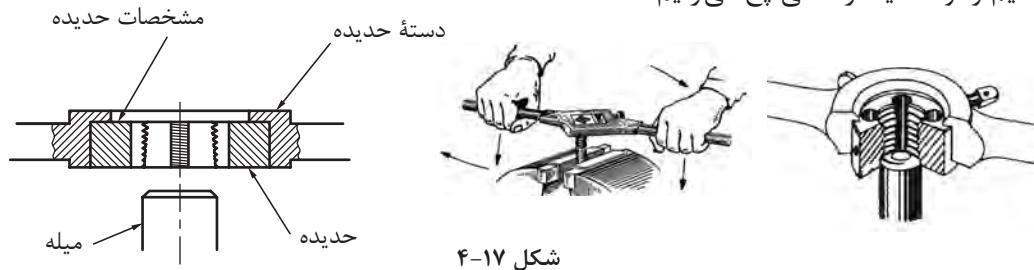

شکل ۴-۱۷

میله را در میان دو قطعه V شکل به گیره می‌بندیم یا از لب گیره نرم استفاده می‌کنیم تا میله صدمه نبیند.

■ اگر احساس کردید که حدیده بیش از اندازه سفت شده است آن را معکوس بچرخانید تا مقاومت اضافی بطرف شود.

■ اگر با حدیده یک پارچه چاک‌دار کار می‌کنید، پیچ باز کننده را در شکاف وارد کنید و تمام طول پیچ را دنده کنید.

■ پس از پیمودن کامل طول پیچ، پیچ باز کننده را عقب بیاورید و پیچ‌های جمع کننده را ببندید.

گرچه کنترل پیچ ساخته شده با یک مهره پیش‌ساخته سالم کافی است اما به روش‌های نمایش داده شده در شکل نیز می‌توانید پیچ ساخته شده را بازرسی و کنترل کنید.

■ میله را در میان دو قطعه V شکل به گیره می‌بندیم یا از لب گیره نرم استفاده می‌کنیم تا میله صدمه نبیند.

■ میله باید کاملاً قائم قرار گیرد و ارتفاع گیره درست تنظیم شده باشد تا کار کردن با آن راحت باشد.

■ در اینجا حدیده یک پارچه بدون چاک را به‌آرامی روی میله قرار می‌دهیم و دقت خواهیم داشت که امتداد میله کاملاً بر سطح حدیده عمود باشد.

■ اکنون با کمی فشار به سمت پایین، حدیده را می‌چرخانیم تا درگیری کامل شود.

■ دقت کنید که دسته حدیده را به گونه‌ای بگیرید که فشار بر حدیده موجب خارج شدن آن نشود و مشخصات حدیده را نیز ببینید.

■ پس از درگیری کامل حدیده، بدون اعمال فشار عمودی فقط حدیده را در جهت حرکت عقربه ساعت



—مهره کنترل



—رزوه سنج



—کولیس

شکل ۴-۱۸

## فصل چهارم: پیچ بری


فعالیت ۱۱: با توجه به سخنان هنرآموز، دیدن فیلم، کتاب درسی و مراجعه به کتاب همرا، روش ساخت یک پیچ را با دقت بنویسید و به هنرآموز تحویل دهید. از مشورت با هنرجویان نیز می‌توانید استفاده کنید.



فعالیت ۱۲: میله‌ای از جنس St37 به طول ۱۰۰ و قطر ۹/۸۵ میلی‌متر که قبلاً تهیه شده را از انبار تحویل بگیرید و مراحل زیر را انجام دهید



- میله را پلیسه‌گیری کنید.
- آن را از نظر قطر، مستقیمی بودن و دقیق بودن طول بازرسی کنید.

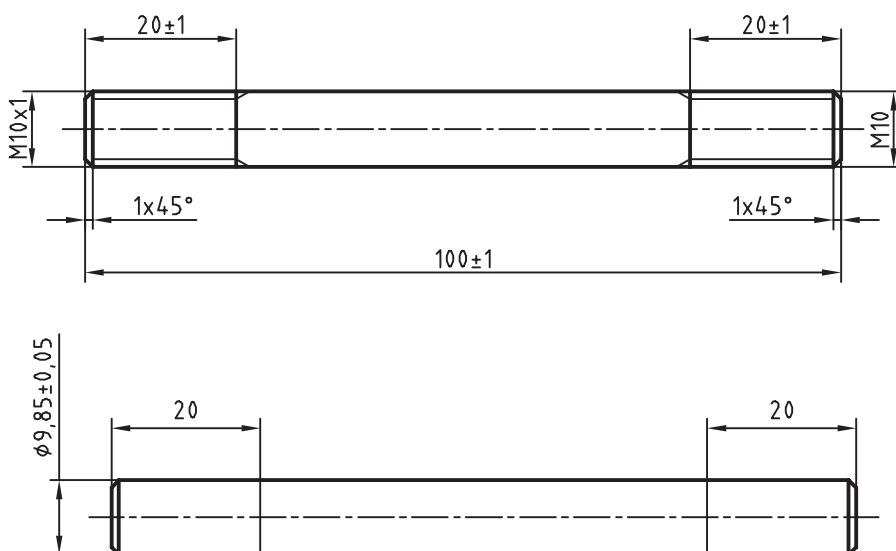

شکل ۴-۱۹

- میله را با کاغذ سنباده کاملاً پرداخت کنید.
- با مشورت هنرآموز دو سر آن را پخ بزنید.
- اکنون روی میله دو خط مُدور به فاصله ۲۰ از دو سر میله بکشید و با سنبه‌نشان علامت‌گذاری بزنید.
- میله را میان دو لب‌گیره نرم یا V شکل و کاملاً عمودی و تا حد ممکن کوتاه ببندید.
- یک سر میله را با حديدة M10 و سر دیگر آن با حديدة دندانه ظرفی M10×1 حدیده کاری کنید. میله پیچ حاضر را پیچ دوسر دندانه نیز می‌گویند.
- کارها را با حديدة بدون درز انجام دهید. پیچ‌ها را با مهره‌های M10 و M10×1 کنترل کنید. مستقیمی کار را با لبه گونیا بررسی کنید و قطر هر دو سر را با کولیس ۰/۰۵ اندازه‌گیری کنید و به هنرآموز تحویل دهید.


یادداشت

در اینجا موظفید هرگونه خطای موجود در کار را، در گزارش کار بنویسید.

## فعالیت کارگاهی ۱

<b>نقشه</b> 	<b>موضوع: قلاویزکاری بدنه و بدنه تکیه‌گاه‌های مدل رابط</b> <b>وسایل موردنیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">دسته قلاویز</td><td style="padding: 5px;">۱</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">سری قلاویز M5</td><td style="padding: 5px;">۲</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">روغن دان</td><td style="padding: 5px;">۳</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">M5 پیچ</td><td style="padding: 5px;">۴</td></tr> </table>	دسته قلاویز	۱	سری قلاویز M5	۲	روغن دان	۳	M5 پیچ	۴
دسته قلاویز	۱								
سری قلاویز M5	۲								
روغن دان	۳								
M5 پیچ	۴								
<b>مراحل انجام کار</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- ابتدا قطعه کار بدنه مدل را به صورت افقی به گیره بیندید، به نحوی که دو مقطع قطعه کار به فک‌های گیره متصل باشد.</li> <li>۲- مطابق با اصول قلاویزکاری در متن کتاب هر چهار سوراخ بدنه، و تکیه‌گاه‌های مدل رابط را قلاویزکاری نمایید.</li> <li>۳- با توجه به اینکه عمق سوراخ ۱۰ میلی‌متر می‌باشد، قلاویزکاری را تا عمق ۷ میلی‌متر انجام دهید.</li> <li>۴- با استفاده از پیچ M5 قلاویزکاری کلیه قطعات را کنترل نمایید.</li> </ul>	<b>نکات ایمنی و حفاظتی</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- استفاده از دستکش ایمنی در حین کار الزامی است.</li> <li>۲- در حین قلاویزکاری از آوردن فشار زیاد بر دسته قلاویز جداً خودداری کنید.</li> <li>۳- در هر مرحله از قلاویزکاری روغنکاری قلاویز اجباری است.</li> </ul>								
<b>توصیه‌های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میزکار، محل کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</li> </ul>									


## فعالیت کارگاهی ۲

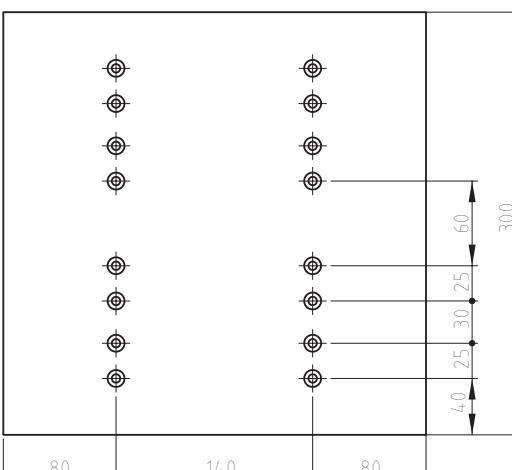نقشه	موضوع: خط کشی و سوراخ کاری صفحه مدل رابط																
	<b>وسایل مورد نیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>گونیا</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>خط کش ۵۰ سانتی متر</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>مداد</td> <td>۳</td> </tr> <tr> <td>متنه ۵ میلی متر</td> <td>۴</td> </tr> <tr> <td>متنه سرخزینه یا متنه</td> <td>۵</td> </tr> <tr> <td>عینک ایمنی</td> <td>۶</td> </tr> <tr> <td>دستکش ایمنی</td> <td>۷</td> </tr> <tr> <td>دریل</td> <td>۸</td> </tr> </table>	گونیا	۱	خط کش ۵۰ سانتی متر	۲	مداد	۳	متنه ۵ میلی متر	۴	متنه سرخزینه یا متنه	۵	عینک ایمنی	۶	دستکش ایمنی	۷	دریل	۸
گونیا	۱																
خط کش ۵۰ سانتی متر	۲																
مداد	۳																
متنه ۵ میلی متر	۴																
متنه سرخزینه یا متنه	۵																
عینک ایمنی	۶																
دستکش ایمنی	۷																
دریل	۸																
مراحل انجام کار	نکات ایمنی و حفاظتی																
۱- با استفاده از ابزار خط کش، گونیا و مداد صفحه مدل رابط را مطابق اصول نقشه کشی و مطابق نقشه خط کشی کنید. ۲- محل سوراخ کاری را با استفاده از سنبه نشان علامت بزنید. ۳- قطعه کار را با زیرسروی چوبی مناسب در زیر دریل ستونی قرار دهید. ۴- با استفاده از متنه ۵ میلی متر تمامی سوراخ های علامت گذاری شده را سوراخ کنید. ۵- با استفاده از متنه سرخزینه تمامی سوراخ ها را خزینه کاری نمایید.	۱- از ضربه زدن به ابزار خط کشی جداً خودداری کنید. ۲- ضربه زدن با استفاده از ابزار خط کشی باعث تخریب ابزار می شود. ۳- ابزار نوک تیز را به سمت اعضای بدن نگیرید.																
<b>توصیه های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار، محل کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</li> <li>۳- اضافات حاصل از سوراخ کاری را در محل مشخص شده قرار دهید و از پراکنده شدن آنها در سطح کارگاه و محیط زیست خودداری شود.</li> </ul>																	

## (ارزشیابی هنرجو در فصل حدیده کاری)

شرح کار:

کلیه پیچ‌ها  $1 \times 45^\circ$

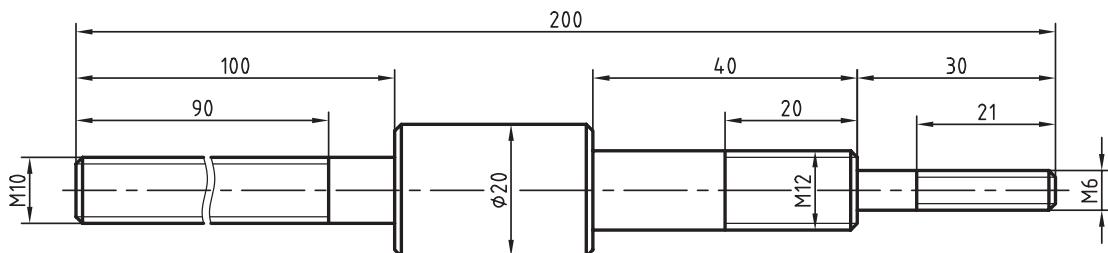

### استاندارد عملکرد:

ساخت پیچ فولادی به وسیله حدیده دستی مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- طول پیچ‌ها با تولرانس ISO ۲۷۶۸-m ۲- قطر و گام پیچ براساس نقشه

### شرایط انجام کار

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهییه استاندارد و دمای  $20^\circ\text{C} \pm 3^\circ$  ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

۵- وسایل اینمنی استاندارد ۶- زمان ۹۰ دقیقه

### ابزار و تجهیزات:

کولیس (۰/۰۵-۱۵۰) میلی‌متر، حدیده پیکارچه چاکدار، دسته حدیده، گیره موازی، آچار، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، فرمان پیچ، روغن‌دان، لب گیره ۷-شکل، سوهان تخت ۲۵۰ خشن و متوسط و نرم، وسایل تنظیف، میز کار، آچار تنظیم گیره


### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی از ۳ نمره	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات حدیده کاری	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفشه اینمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	*	
میانگین نمرات			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

### (ارزشیابی هنرجو در فصل قلاویز کاری)

شرح کار:

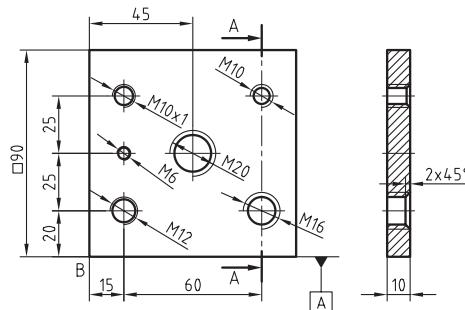

استاندارد عملکرد:

ساخت پیج فولادی به وسیلهٔ حدیده دستی مطابق نقشه

شاخص‌ها:

۱- طول و گام مهره ۲- موقعیت مرکز مهره با تولرانس ISO2768-m

### شرایط انجام کار

۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای  $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$  ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل اینمی استاندارد آماده به کار ۶- زمان ۱۸۰ دقیقه

### ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی‌متر، کولیس (۰/۰۵-۱۵۰) میلی‌متر، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰، سنبه‌نشان ۶۰، سوزن خط کش چايدار، لب گیره، تراز ۰/۰۵ میلی‌متر با طول ۱۰ cm، سری قلاویز، قلاویزگردان، فرمان برو و نروی مهره، روغندان، وسایل تنظیف، کات کبود، دستگاه دریل رومیزی با متعلقات، انواع مته N، مته خزینه مخروطی ۹۰°

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی از ۳ نمره	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات قلاویز کاری	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش اینمی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		
	میانگین نمرات	*	
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			



## فصل ۵

# ساخت مدل‌های چوبی ساده



تمام مدل‌های چوبی که برای ریخته گری مورد استفاده قرار می‌گیرند با فرایندهایی مانند برش‌کاری، مغارکاری، جویسایکاری ساخته می‌شوند

## مقدمه

برای تولید قطعات به روش ریخته‌گری نیاز به قطعه‌ای مشابه قطعه اصلی است که به آن مدل ریخته‌گری می‌گویند. مدل‌ها دارای تنوع بسیار زیادی هستند. برخی از مدل‌ها از جنس چوب ساخته می‌شوند. برای ساخت این مدل‌ها نیاز به مهارت‌های کار با چوب و ابزار برآورده برداری از چوب است.

## استاندارد عملکرد

ساخت مدل‌های ساده از قطعات چوبی به وسیله ابزار دستی و اره نواری مطابق با تولرانس نقشه

## پیش نیاز و یادآوری


- ۱ اصول نقشه خوانی
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ تولرانس‌های عمومی

## ساخت مدل ساده چوبی

برای ساخت یک مدل چوبی ساده معمولاً مهارت‌های خط‌کشی، بریدن چوب، مغارکاری، چوبسای کاری، سوهان کاری، سنباده کاری، ساخت شابلون، کنترل قوس‌ها و کنترل ابعاد با وسایل اندازه‌گیری مورد نیاز است. برای این منظور در این فصل سعی شده مراحل فوق الذکر برای ساخت یک مدل ساده چوبی بدون در نظر گرفتن اضافات مدل‌سازی شامل انقباض، شبیب و اضافه تراش با زبانی ساده، به صورت تلفیق علم و عمل توضیح داده شود.

### خط‌کشی روی چوب

به نظر شما خط‌کشی روی چوب با فلز چه تفاوتی دارد؟

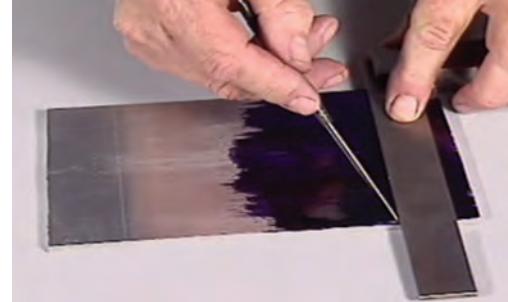

شکل ۱

اولین مرحله برای ساخت قطعه مدل از تخته چوب، ترسیم فرم مدل روی آن به وسیله خط‌کش، مداد و گونیا است.


اصول خط‌کشی روی چوب مانند خط‌کشی روی فلز است با این تفاوت که روی سطح چوب نیاز به رنگ کاری ندارد.



شکل ۲




فعالیت ۱: تخته چوبی به ابعاد  $25 \times 70 \times 300$  میلی‌متر را مطابق شکل ۵-۳ در جهت طول به ۶ قسمت مساوی در ضخامت و عرض چوب خط کشی کنید.

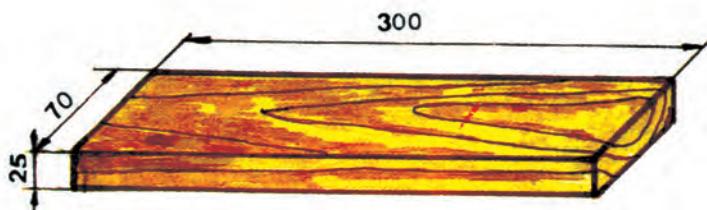

شکل ۵-۳




فعالیت ۲: تخته چوبی به ابعاد  $25 \times 150 \times 350$  را در جهت عرض به ۶ قسمت مساوی در ضخامت و طول چوب مطابق شکل ۴-۵ خط کش کنید.

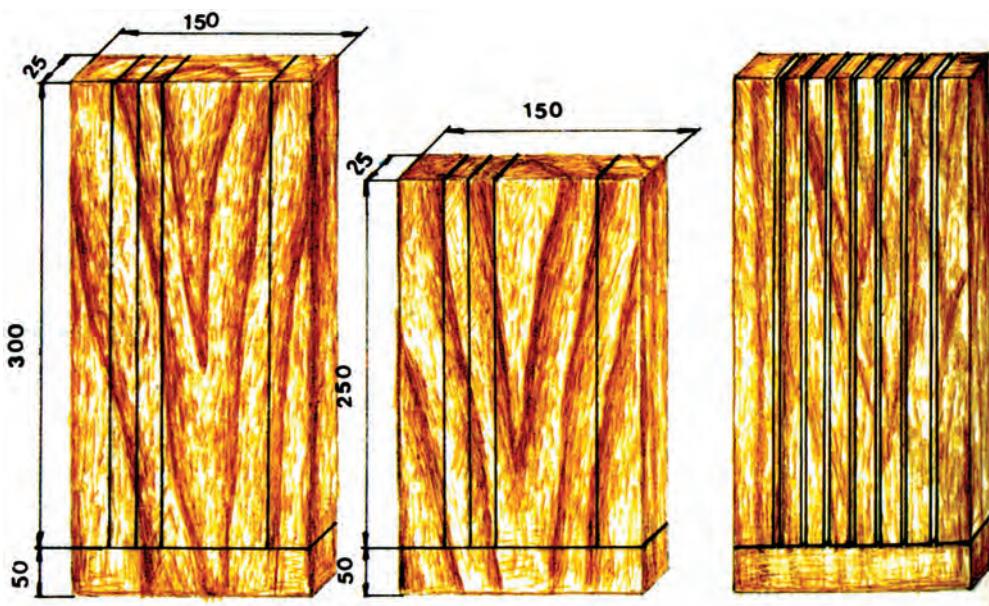

شکل ۴

### بریدن چوب

به نظر شما بریدن چوب با فلز چه تفاوتی دارد.

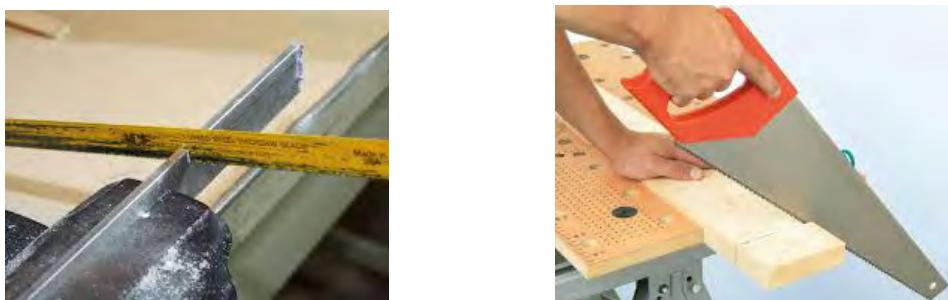


شکل ۵-۵



جدا کردن چوب به وسیله اره در جهت‌های عرضی و طولی را بریدن می‌گویند. جدا کردن عمود بر حسب الیاف چوب را عرض‌بری (قطع کردن) و جدا کردن موازی با الیاف چوب را طول‌بری می‌نامند.

### ابزار برشکاری چوب

چوب قابلیت بریدن به وسیله تیغه‌های اره در جهت‌های مختلف را دارد و مقاومت آن در برابر تیغه‌های اره بستگی به جهت برش، نوع آن، سختی، نرمی، میزان خشک بودن (درصد رطوبت) دارد. تأثیر دندانه روی چوب بستگی به جهت بریدن و فرم دندانه‌های اره مثلثی شکل و تأثیر آن روی چوب (جهت بریدن) بستگی به مقدار زاویه برش  $\alpha$  دارد (شکل ۵-۶).

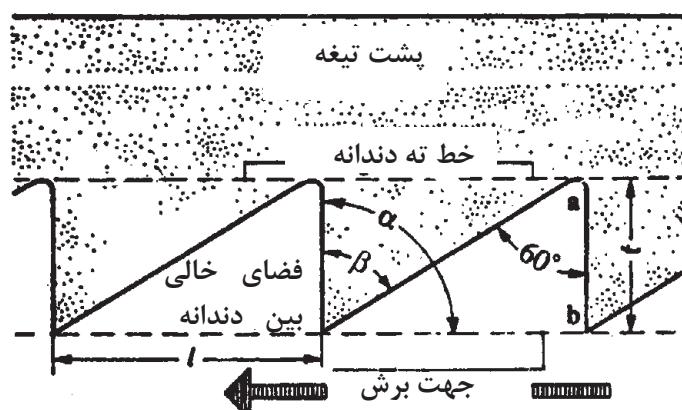

شکل ۵-۶

زاویه برش در اره‌های چوببری معمولاً بین ۸۰ تا ۱۱۵ درجه است.

جدول مشخصات تیغه اره				
ردیف	شرح	زاویه $\alpha$	مورد استفاده	شکل
۱	ظریفبر	$\alpha > 90^\circ$	کار کردن با نیروی کمتر	
۲	خشن بر	$\alpha = 90^\circ$	کار کردن با نیروی زیاد	
۳	خیلی خشن بر	$\alpha < 90^\circ$	در ماشین‌های چوببری	

در صورت کند شدن تیغه اره با استفاده از انبر چپ و راست کن دندانه‌های تیغه اره را چپ و راست کرده و با سوهان سه‌پهلو و سوهان لوزی دندانه‌ها را تیز کنید.



شکل ۵-۷


#### ایستادن صحیح:

برای بالا بردن کیفیت اره کاری و افزایش راندمان کار لازم است ارتفاع گیره و نحوه ایستادن در کنار آن، زاویه دست و بازو، زاویه بین پاها و چگونگی گرفتن اره همانند توصیه‌های فصل دوم مورد توجه قرار گیرد.

## مراحل اره کاری

مراحل اره کاری چوب مطابق اره کاری فلز می‌باشد با این تفاوت که در خط کشی سن به نشان استفاده نمی‌شود و به جای مراحل انتخاب تیغه و بستن تیغه اره، مرحله کنترل اره که شامل بررسی دندانه‌ها از لحاظ چپ و راست و تیز بودن و صافی تیغه انجام می‌شود.

در هنگام بستن قطعه کار به گیره استفاده، از لب گیره الزامی است

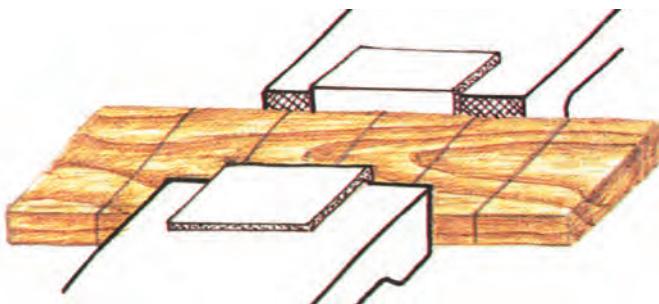

شکل ۵-۸

۱ برای هدایت تیغه اره در مسیر برش بهتر است از سوهان سه‌گوش در خط برش شیار راهنمایی ایجاد کنید.



۲ برای برش چوب جهت اعمال نیرو عکس جهت برش در فلزات است. اعمال نیرو در حرکت رفت موجب کندی دندانه‌ها و هدر دادن انرژی می‌شود  
۳ از نیروی ضربه‌ای حرکت و غیریکنواخت خودداری شود.

هنگام استفاده از اره چوب بری استفاده از دستکش ایمنی و عینک الزامی می‌باشد.



۱ پس از پایان عملیات اره کاری چوب از پراکنده کردن خاک اره در محیط جلوگیری کرده و در محل مخصوص جمع آوری کنید.



۲ اسایل، ابزار و محیط کار را پس از اتمام کار مرتب و تمیز کنید.


۳ هنگام انتخاب تخته چوب ابعاد آن را طوری در نظر بگیرید که کمترین دور ریز را داشته باشد.

۴ در اجرای عملیات اره کاری چوب از اشتباهات احتمالی، که به خراب شدن قطعه و ایجاد هزینه منجر می‌شود، خودداری گردد.


۵ از ابزار و تجهیزات درست استفاده شود.

۶ در برابر اشتباهات احتمال مسئولیت پذیر باشید.

## فعالیت کارگاهی ۱

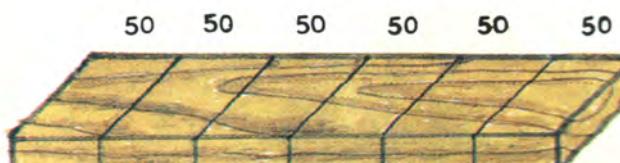نقشه	موضوع: برش کاری چوب	
		وسایل موردنیاز
مداد	۱	
خطکش فلزی ۳۰ سانتی‌متری	۲	
متر فلزی ۳ متری	۳	
اره دستی	۴	
مراحل انجام کار	نکات ایمنی و حفاظتی	
قطعاتی را که در فعالیت ۱ خطکشی نموده‌اید را از محل خطکشی شده برش بزنید.	-۱	
۱- قطعه چوب را طوری در گیره بیندید که بتوانید دو قطعه خطکشی شده را برش بزنید.	-۲	
۲- قبل از برش به وسیله سوهان روی خط بالایی یک شیار برای قرار اره ایجاد کنید.	-۳	
۳- به آرامی شروع به برش نمایید و عمل برش را تا انتها ادامه دهید تا باعث شکستن چوب نشود.		
۴- قطعات برش خورده را به وسیله خطکش اندازه‌گیری نمایید و میزان خطا در هر قطعه را یادداشت نمایید.		
توصیه‌های پایانی:		
۱- میز کار را تمیز کنید.		
۲- خاک اره و ضایعات چوبی را به ظرف مخصوص که در کارگاه وجود دارد منتقل نمایید.		

## فعالیت کارگاهی ۲
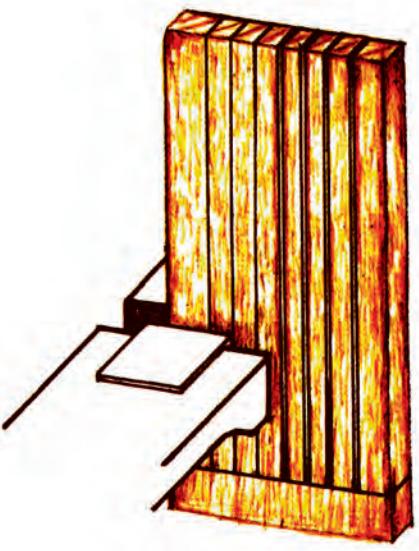
<b>نقشه</b>	<b>موضوع: برش کاری چوب</b>								
	<b>وسایل مورد نیاز</b>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">مداد</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">۱</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">خط کش فلزی ۳۰ سانتی متری</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">۲</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">متر فلزی ۳ متری</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">۳</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">اره دستی</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">۴</td> </tr> </table>	مداد	۱	خط کش فلزی ۳۰ سانتی متری	۲	متر فلزی ۳ متری	۳	اره دستی	۴
مداد	۱								
خط کش فلزی ۳۰ سانتی متری	۲								
متر فلزی ۳ متری	۳								
اره دستی	۴								
<b>مراحل انجام کار</b>	<b>نکات ایمنی و حفاظتی</b>								
<p>قطعاتی را که در فعالیت ۲ خط کشی نموده اید را از محل خط کشی شده برش بزنید.</p> <p>۱- قطعه چوب را طوری در گیره ببندید که بتوانید دو قطعه خط کشی شده را برش بزنید.</p> <p>۲- قبل از برش به وسیله سوهان روی خط بالایی یک شیار برای قرار اره ایجاد کنید.</p> <p>۳- به آرامی شروع به برش نمایید و عمل برش را تا انتهای ادامه دهید تا باعث شکستن چوب نشود.</p> <p>۴- قطعات برش خورده را به وسیله خط کش اندازه گیری نماید و میزان خطا در هر قطعه را یادداشت نمایید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-۱</li> <li>-۲</li> <li>-۳</li> </ul>								
	<b>توصیه‌های پایانی:</b> ۱- میز کار را تمیز کنید. ۲- خاک اره و ضایعات چوبی را به ظرف مخصوص که در کارگاه وجود دارد منتقل نمایید.								

## مغارکاری

برای خالی کردن سطح تخته چوب، با ایجاد شکاف روی تخته چوب از ابزار مغار استفاده می‌شود.



شکل ۵-۹



- ۱ برای ضربه زدن به مغار از چکش پلاستیکی و چوبی استفاده شود.
- ۲ در هنگام تمیز کردن تیغه مغار دقت شود فرم اولیه لبه برنده حفظ شده و از بین نرود
- ۳ زاویه پنج مغار  $25^{\circ}$  درجه است
- ۴ مغار و اسکنه را بیش از حد در چوب فرو نکنید زیرا خطر شکستن چوب یا مغار وجود دارد.

## غار

جنس مغار از فولاد بوده که شامل قسمت‌های تیغه، بدنه، لبه برنده، گلوگاه و دنباله می‌باشد. دسته مغار از جنس چوب بوده و برای محافظت از شکستگی بر اثر ضربه چکش در ابتدای دسته یک حلقه فلزی نصب شده است.



شکل ۵-۱۰

## انواع مغار

نام	شکل	کاربرد
مغار تخت		برای ایجاد شکاف تخت با سرعت بیشتر
مغار نیم‌گرد		برای شکاف قوس دار و نیم‌گرد
مغار مدل‌سازی		برای ایجاد فرم اولیه بر روی سطوح
اسکنه		برای ایجاد شکاف عمیق (کم)
مغار خراطی		برای ساخت قطعات استوانه‌ای



- ۱ هنگام کار با مغار از دستکش ایمنی و عینک استفاده کنید.
- ۲ هنگام کار با مغار لبه برنده مغار را به طرف شکم و سایر اعضای بدن قرار ندهید.
- ۳ در هنگام مغار کاری هیچگاه از دستها برای نگهداشتن قطعه کار استفاده نکنید.
- ۴ از چکش سالم برای ضربه زدن به مغار استفاده کنید.
- ۵ هیچگاه از مغار بدون دسته استفاده نکنید.






- ۱ پس از پایان عملیات مغار کاری چوب از پراکنده کردن خاک ارده در محیط جلوگیری کرده و در محل مخصوص جمع آوری کنید.
- ۲ وسایل، ابزار و محیط کار را پس از اتمام کار مرتب و تمیز کنید.

## مراحل انجام مغار کاری

- ۱ خط کشی شکاف روی تخته چوب
- ۲ بستن تخته چوب به گیره با لب گیره مناسب به گونه‌ای که محل ایجاد شکاف بالای لب گیره قرار گیرد.
- ۳ انجام مغار کاری توسط ضربه چکش چوبی یا پلاستیکی بر دسته مغار برای ایجاد شکاف در چوب



فعالیت ۳: قطعه‌ای به ابعاد  $70 \times 50 \times 25$  مطابق نقشه خط کشی کرده و مطابق اصول فنی مغار کاری، چوب کاری، سوهان کاری و پرداخت نمایند.

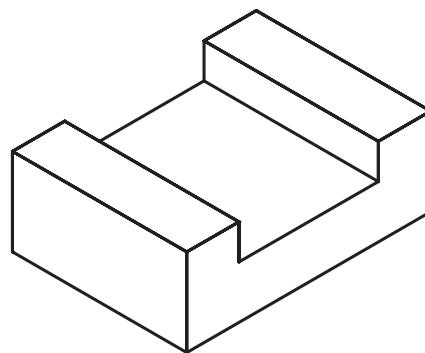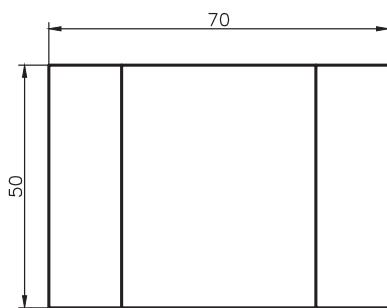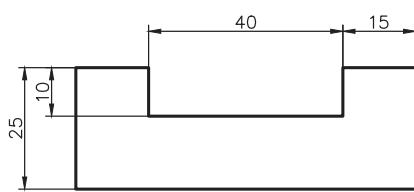

شکل ۵-۱۱

## فصل پنجم: ساخت مدل‌های چوبی ساده

### ماشین اره نواری:

ماشین اره نواری یکی از قدیمی‌ترین ماشین‌های صنایع چوب و مدل‌سازی است و برای برش‌های طولی و عرضی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۵-۱۲

### قسمت‌های مختلف اره نواری

#### پایه ماشین

پایه اره نواری چدن ریختگی بوده و اغلب به فونداسیون بتونی پیچ می‌گردد. اجزای مختلف دستگاه بر روی این پایه سوار است.



شکل ۵-۱۳

فلکه‌های اره: این ماشین اره از دو فلکه ثابت و متحرک تشکیل شده که فلکه پایین در محور خود ثابت بوده و توسط تسمه، حرکت چرخشی خود را از الکتروموتور می‌گیرد و فلکه بالا در محور خود ثابت و حرکت چرخشی خود را از فلکه پایین توسط تیغه اره می‌گیرد. این فلکه برای عوض کردن تیغه اره از دستگاه حرکت طولی داشته و برای تنظیم ارتعاشات اره حرکت عرضی داشته که توسط پیچ‌هایی این حرکت‌ها کنترل و ثابت می‌شود.



شکل ۵-۱۴

میزکار: معمولاً میزکار از جنس چدن خاکستری ساخته شده است. میزها با توجه به کارایی دستگاه دارای اندازه‌های مختلف هستند.

میز ماشین برای برش قطعات متغیر بوده و می‌تواند تحت زاویه قرار گیرد.

### کارایی دستگاه

با دستگاه اره نواری می‌توان چوب را در جهت عرضی (شکل ۵-۱۵) و طولی (۵-۱۶) برش زد.



شکل ۵-۱۶



شکل ۵-۱۵

## فصل پنجم: ساخت مدل‌های چوبی ساده

از اره نواری می‌توان برای برش طرح‌های منحنی و موجی روی چوب استفاده نمود.



شکل ۵-۱۷



- ۱ چپ و راست کردن و تیز کردن تیغه اره‌های نواری توسط دستگاه انجام می‌شود.
- ۲ سرعت برش برای برش چوب بین ۳۰ تا ۲۰ متر به ثانیه می‌باشد.
- ۳ بر روی مقطع فلکه و محل استقرار تیغه اره از زیر سری لاستیکی استفاده شود.
- ۴ در هر دوره کاری برای کالیبره کردن دستگاه از افراد متخصص استفاده شود.

- عوامل ایجاد ترک در تیغ اره عبارتند از:
- ۱ گرد نبودن پایه دندانه‌های تیغه اره
  - ۲ کندی تیغه اره
  - ۳ درست نبودن جوش روی تیغه اره
  - ۴ خیلی پهن بودن نوار اره
  - ۵ چپ و راست کردن عمیق و نزدیک به هم



- ۱ در هنگام کار با اره نواری استفاده از دستکش ایمنی و عینک و کلاه ایمنی الزامی است.
- ۲ در هر دوره کاری از سلامت تیغه اره اطمینان حاصل گردد.
- ۳ از محافظه‌های فلکه‌ها و تیغه اره حتماً استفاده شود.
- ۴ از ایستادن در کنار اره نواری به شدت جلوگیری گردد.
- ۵ در هنگام کار با ماشین اره نواری روشن بودن هواکش‌های کارگاه الزامی است.



- ۱ پس از هر مرحله کار و برش چوب، توسط مکنده‌های خاک اره کلیه قسمت‌های اره نواری راه از خاک اره تمیز کنید.
- ۲ محیط اطراف ماشین اره نواری را از خاک اره تمیز کنید.
- ۳ قبل از برش از دقت اندازه‌ها مطمئن شوید چون اشتباہ بریدن باعث ازبین رفتن چوب می‌شود.

**فعالیت ۴:** قطعه کاری به ابعاد  $410 \times 80 \times 80$  میلی‌متر را به پنج قسمت مساوی ماشین اره نواری برش کاری کنید.

### چوبسایی کاری

به شکل‌های زیر دقیق تر سایش سطوح چوب با فلز چه تفاوتی دارد؟



شکل ۵-۱۸



شکل ۵-۱۷

برای سائیدن سطوح کج و قوس دار چوبی، از انواع چوبسایی و سوهان چوب استفاده می‌شود.

#### ابزار سایش چوب:

**چوبسایی:** چوبسایی از دو قسمت بدنه اصلی و دنباله تشکیل شده که روی بدنه اصلی آج چوبسایی ایجاد شده است.

آج چوبسایی هرمی‌شکل بوده و به وسیله قلم‌های سه‌گوش با روش ضربه زدن با دست یا با ماشین ایجاد می‌شود.



شکل ۵-۱۹

## فصل پنجم: ساخت مدل‌های چوبی ساده

### انواع چوبسای:

این وسایل برای سائیدن اولیه چوب به کار می‌رود و به علت داشتن دندانه‌های درشت اثر فوری روی چوب گذاشته و آن را به طور خشن می‌سایند.

انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: چوبسای تخت، چوبسای نیم‌گرد و چوبسای گرد





شکل ۵-۲۰

### مراحل انجام چوبسای کاری

۱ خط کشی

۲ بستن قطعه کار چوبی به گیره

۳ برش کاری با اره چوبی تا ۲ میلی‌متر فاصله از خط

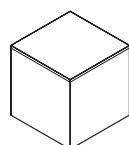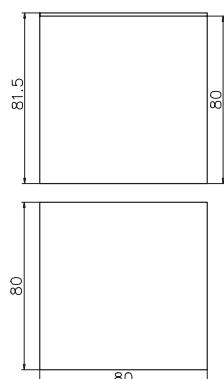

شکل ۵-۲۱

قطعه کار را طوری در گیره بیندید که محل برش به صورت افقی و در بالا قرار گرفته باشد.




شکل ۵-۲۲

## ۵ چوبسای کاری جهت گونیا و اندازه‌گیری سطوح مطابق اصول فنی مربوط


### اصول و نکات فنی در چوبسای کاری

- ۱ برای جلوگیری از لب پر شدن سر چوب ابتدا روی لبه تمیز چوب، توسط چوبسای پخ ایجاد کنید.
- ۲ سطح چوب را تا مرز خط‌کشی با استفاده از چوبسای تخت به صورت کاملاً افقی و با اعمال نیرو به قسمت جلو چوبسای کاری کنید. و در هنگام برگشت به چوبسای نیرو وارد نکنید.

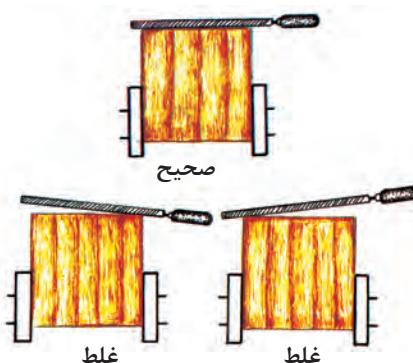


شکل ۵-۲۳

- ۳ پس از چوبسای کاری خش‌های حاصل از چوبسای کاری را با استفاده از سوهان از بین ببرید.
- ۴ با استفاده از گونیا  $90^\circ$  زاویه سطح صاف شده چوب را کنترل کنید.
- ۵ در صورت گونیابی بودن سطح آن را به وسیله تخته سنباره پرداخت کنید.

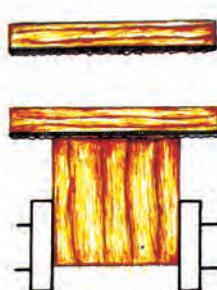

شکل ۵-۲۵

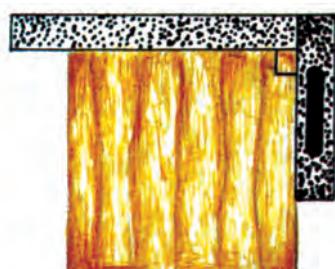

شکل ۵-۲۶

فعالیت ۵: تخته چوبی به ابعاد  $410 \times 80 \times 80$  میلی‌متر را به پنج قسمت مساوی تقسیم کرده و مطابق اصول فنی اره کاری و سوهان کاری و پس از گونیا کاری و پرداخت اضلاع مکعب را به  $80$  میلی‌متر برسانید.



### قوسکاری:


براده برداری از روی سطوح منحنی را قوسکاری می‌نامند.

#### مراحل انجام قوسکاری


۱ انتخاب مکعب

۲ نقشه فنی قطعه


۳ خط کشی نیم داره و قوس طاقی

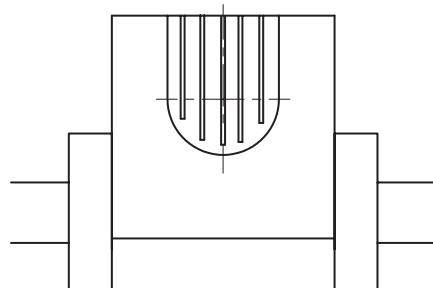


شکل ۵-۲۷

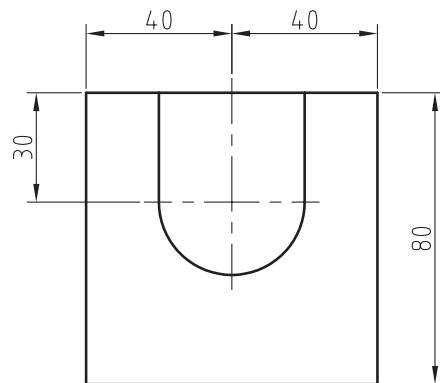

شکل ۵-۲۶

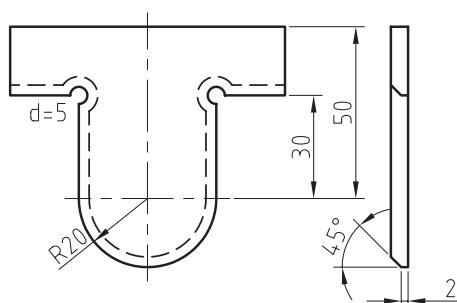

شکل ۵-۲۸

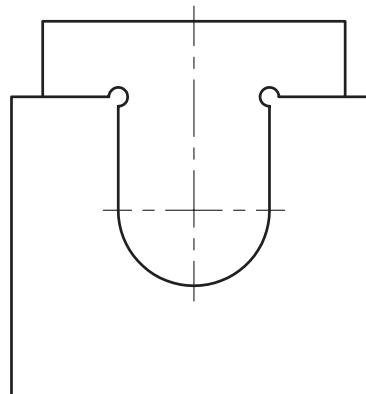

شکل ۵-۲۹

۴ بریدن مغارکاری نیم دایره و قوس طاقی

۵ چوبسای کاری

۶ سوهانکاری

۷ ساخت شابلون

۸ سنپاده کاری

برای صرفه‌جویی از مواد مکعب اندازه شده و گونیا شده در فعالیت‌های قبلی مطابق اصول خط کشی، به روی سطوح جانبی مکعب نقشه نیم دایره و قوس طاقی را با استفاده از خط کش گونیا و مداد و پرگار فلزی خط کشی کنید.

پس از خط کشی مکعب را به صورت عمودی بین فک گیره و بالب گیره مناسب قرار دهید و محکم کنید. برای اینکه قوس کاری سریعتر انجام پذیرد ابتدا از قسمت‌های خط کشی شده را تا نزدیکی‌های خط مطابق با اصول اره کاری برش دهید. سپس قسمت‌های داخل آن را به فواصل نزدیک به هم برش دهید. سپس قسمت‌های بریده شده مکعب را به وسیله اره نواری خالی کنید.

این عمل را در دو قسمت نیم دایره و قوس طاقی انجام دهید.


پس از پایان بریدن و خالی کردن قوس‌ها مطابق اصول چوبسای کاری قوس طاقی و نیم دایره را تا نزدیک چوبسای کاری کنید.

پس از پایان چوبسای کاری برای به اندازه رساندن قوس طاقی شکل و نیم دایره از ابزار سوهان تخت و سوهان نیم گرد مطابق اصول سوهان کاری انجام دهید. و این عمل را تا مرز خط (لبه خط) ادامه دهید. برای کنترل قوس و زاویه از شابلون چوبی یا فلزی استفاده می‌شود.

این شابلون‌ها به صورت استاندارد در بازار یافت می‌شود و همچنین می‌توان اقدام به ساخت شابلون از چوب سخت و یا چند لایه نمود.


پس از ساخت و کنترل قوس‌ها قطعه ساخته شده را توسط سنباده پرداخت کنید تا خطوط ناشی از خش سوهان و پستی بلندیهای جزیی از بین رفته و ظاهر قطعه مناسب و تمیز گردد.

#### فعالیت ۶: مطلوب است ساخت مدل مطابق شکل بدون درنظر گرفتن اضافات









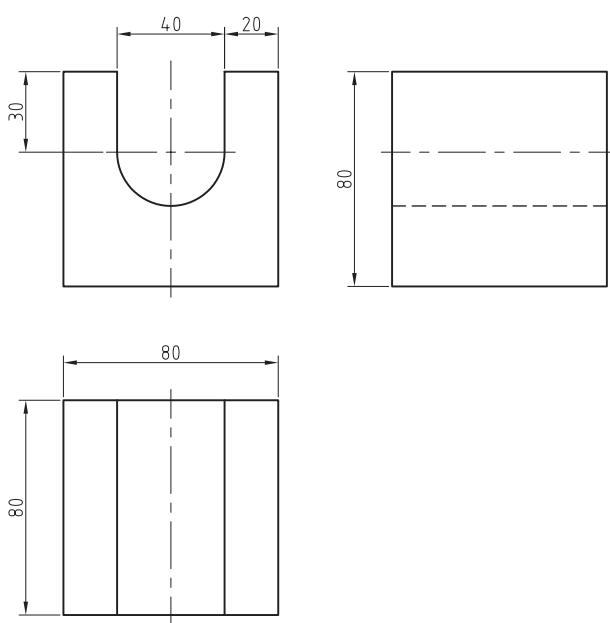


فصل پنجم: ساخت مدل‌های چوبی ساده

فعالیت ۷: مطلوب است ساخت خط کش تیره دار مطابق با نقشه داده شده.

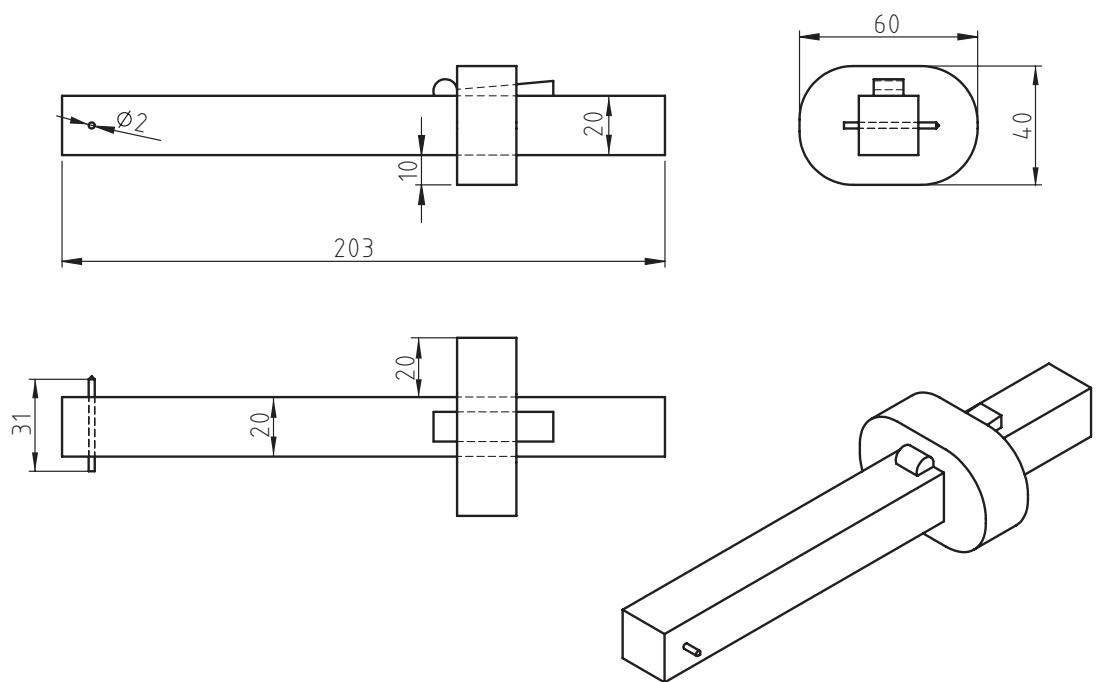


فعالیت ۸: مطلوب است ساخت قطعه داده شده مطابق با نقشه داده شده.

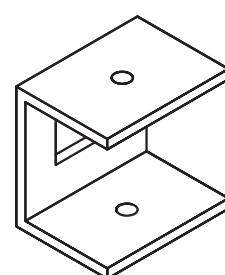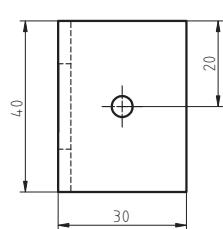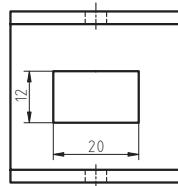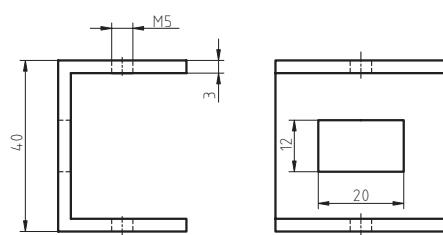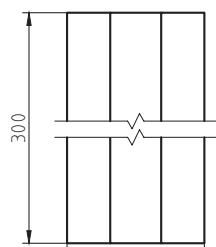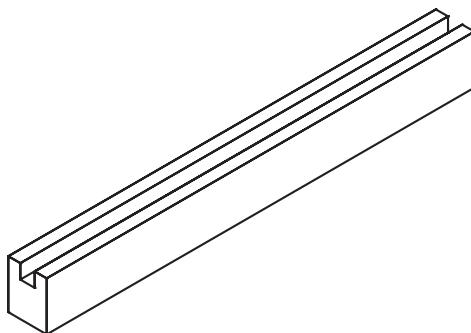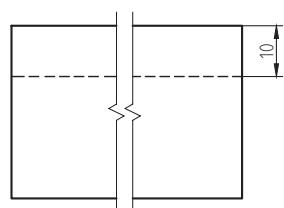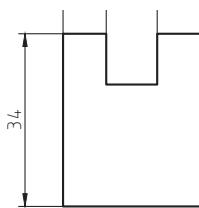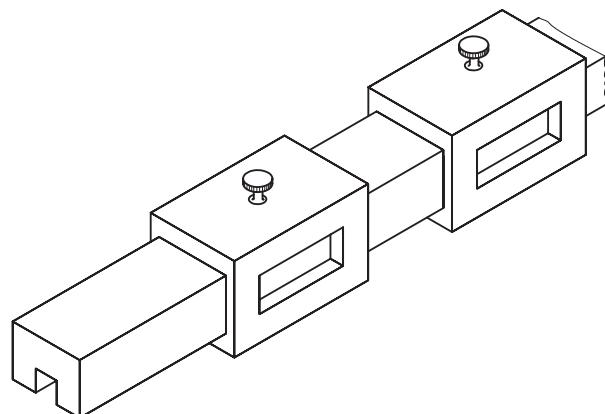

## فصل پنجم: ساخت مدل‌های چوبی ساده

### ارزشیابی شایستگی ساخت مدل‌های چوبی ساده

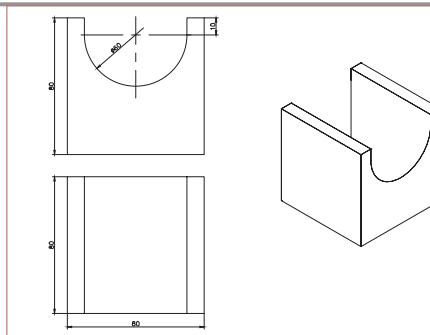

شرح کار:

استاندارد عملکرد:

ساخت مدل‌های ساده از قطعات چوبی به وسیله ابزار دستی و اره نواری مطابق با تولرانس نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-۵

شاخص:

۱- تولرانس راست بودن خطوط اره‌کاری ۱ mm - ۲- اندازه‌ها براساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-۵

شرایط انجام کار:

۱- در محیط کار - ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس - ۳- تهویه استاندارد و دمای  $20^{\circ}\text{C} \pm 3$  - ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار - ۵- وسایل اینمنی استاندارد - ۶- زمان ۹۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، گیره موazی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی (۱-۳۰۰) میلی‌متر، اره دستی، گونیا به طول ۱۵۰ میلی‌متر، ماشین اره نواری، سداد، چوبسای تخت ۲۵۰، سوهان سه‌گوش ۱۵۰، وسایل تنظیف، چکش فولادی، مغار، اسکنه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	برش قطعه کار اولیه	۳	۱	
۲	انجام عملیات خط کشی	۳	۲	
۳	بستن قطعه کار	۳	۱	
۴	انجام عملیات براده برداری	۳	۲	
شاخص‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
۱	رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		۲	
۲	استفاده از لباس کار و کفش اینمنی			
۳	تمیز کردن گیره و محیط کار			
۴	رعایت دقت و نظم			
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.				

## منابع و مأخذ

- ۱ مهرزادگان محمد، ۱۳۹۴، اندازه‌گیری دقیق، ۴۷۳/۱، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۲ مهرزادگان، محمد، ۱۳۹۴. آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق. چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۳ مهرزادگان، محمد و دیگران، ۱۳۹۴. کارگاه مکانیک عمومی. چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۴ اکبری، محسن و دیگران، ۱۳۶۴، درس فنی سال اول، چاپ و نشر کتاب‌های درسی





هر آموزان محترم، هر جوان عزیز و اولیای آمان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه  
به شعبه انتظامی این سازمان ارسال نمایند.

وبگاه: [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

دفتر تایف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار داشت