

۴-۲-۵- محاسبه توان، جریان و قطر سیم موتورها

توان خروجی یک هسته با قطر داخلی D و طول L از رابطه ۴-۱۱ به دست می آید.

$$P_r = K \times B_m^2 \times D^2 \times L \times N_r \quad (4-11)$$

در این رابطه P_r توان خروجی موتور بر حسب کیلووات می باشد. K ضریب توان یابی است که به ابعاد هسته موتور بستگی دارد و از منحنی شماره ۲ تعیین می شود.

B_m چگالی میدان بر حسب تسلا از منحنی شماره ۱ مشخص می شود. D قطر داخلی استاتور بر حسب میلی متر می باشد. از طریق اندازه گیری قطر داخلی استاتور به دست می آید این مقدار تقریباً با قطر خارجی رتور برابر است. L طول مؤثر هسته استاتور یا رتور می باشد از روش اندازه گیری حاصل شده و بر حسب میلی متر است.

N_r دور رتور در دقیقه می باشد با توجه به تعداد قطب و لغزش موتور از رابطه ۴-۱۲ قابل محاسبه می باشد.

$$N_r = N_s (1-S) \quad (4-12)$$

$$N_s = \frac{f \times 120}{2P}$$

S لغزش موتور است که با توجه به ابعاد هسته و تعداد قطب های موتور از منحنی شماره ۳ تعیین می شود.

۴-۲-۶- برآورد قطر سیم مورد نیاز سیم پیچی:

پس از تعیین توان خروجی با توجه به راندمان الکتروموتورها توان دریافتی موتور از رابطه $P_1 = \frac{P_2}{\eta}$ معلوم می شود.

η راندمان با توجه به ابعاد هسته و تعداد قطب ها از منحنی شماره ۵ تعیین می شود. جریان الکتریکی دریافتی را از رابطه ۴-۱۳ به دست می آوریم.

$$I_L = \frac{P_1}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos \phi} \quad (4-13)$$

$\cos \phi$ ضریب توان از منحنی شماره ۶ با توجه به وابستگی آن به ابعاد هسته و تعداد قطب ها تعیین می شود.

$$\begin{cases} \text{اتصال ستاره} \rightarrow I_L = I_P \\ \text{اتصال مثلث} \rightarrow I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \end{cases}$$


از تقسیم جریان فازی بر چگالی جریان سطح مقطع سیم مشخص می‌شود که می‌توان قطر سیم را تعیین کرد.

$$S = \frac{I_P}{J}$$

$$d = 1/13\sqrt{S} \text{ mm} \quad (4-14)$$


J چگالی جریان از منحنی شماره ۴ با توجه به وابستگی آن به ابعاد هسته و تعداد قطب‌ها تعیین می‌شود.

منحنی شماره ۱

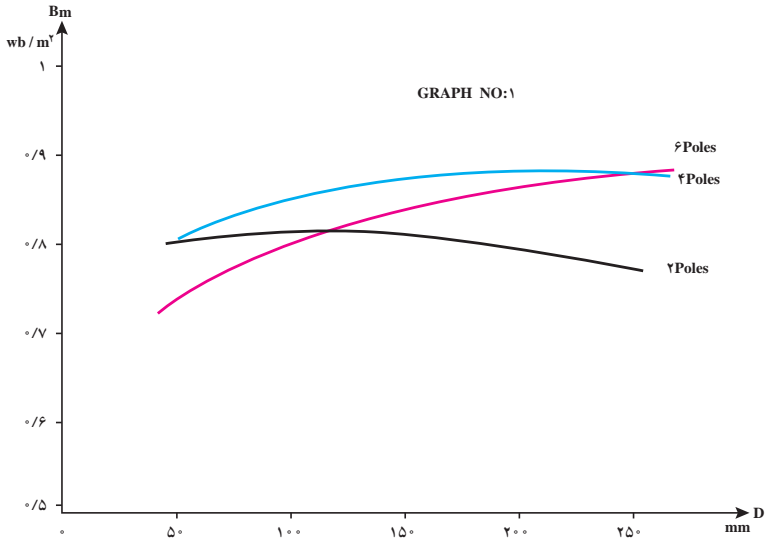


شکل ۵- منحنی تعیین چگالی میدان

منحنی شماره ۲

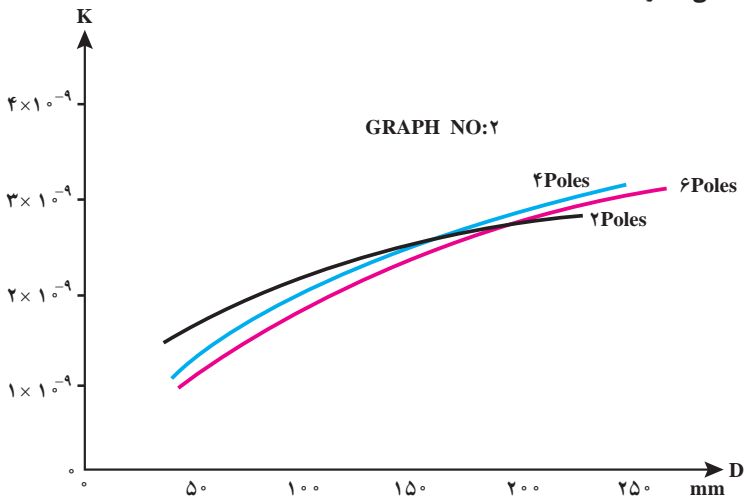


شکل ۶- منحنی تعیین ضریب توان یابی (K)

منحنی شماره ۳

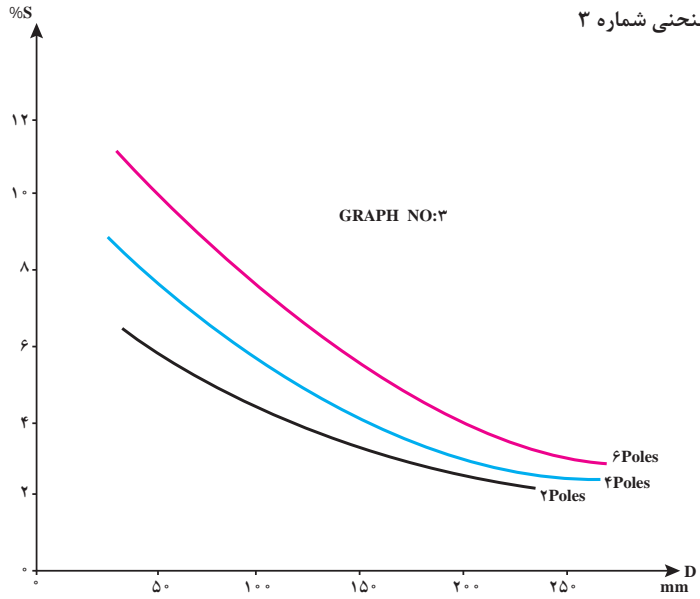


شکل ۷- منحنی تعیین لغزش (S)

منحنی شماره ۴

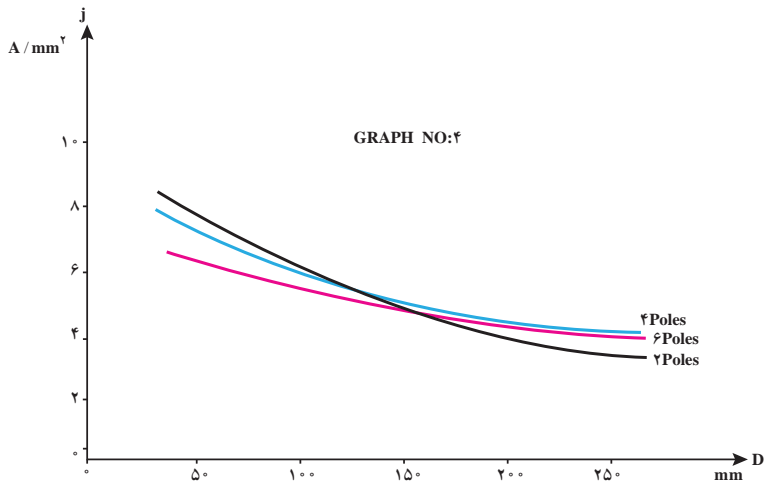


شکل ۸- منحنی تعیین چگالی جریان (J)

منحنی شماره ۵

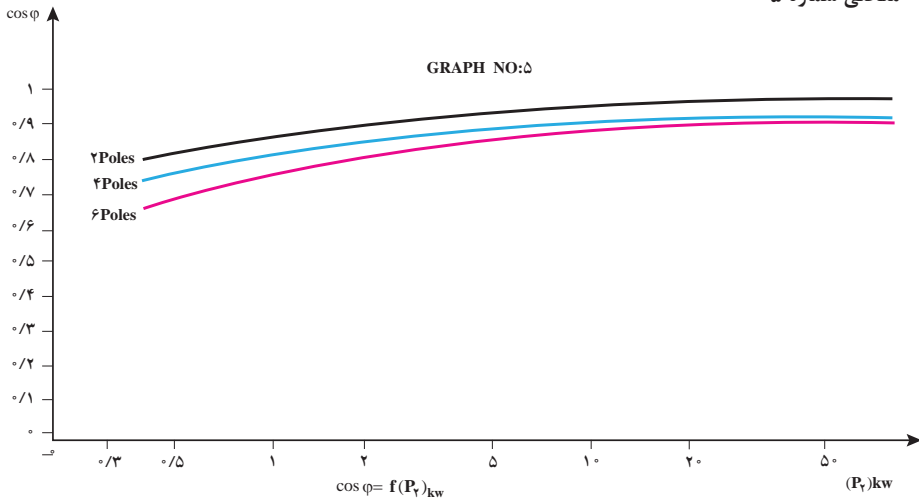

شکل ۹- منحنی تعیین ضریب توان (cos φ)

منحنی شماره ۶

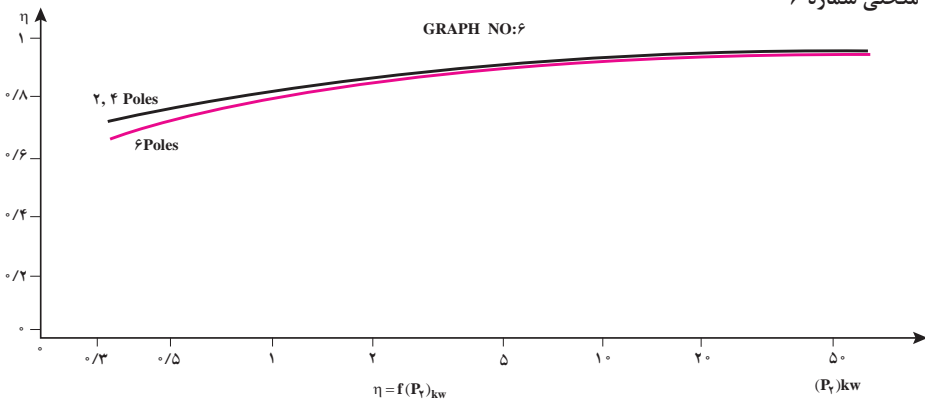

شکل ۱۰- منحنی تعیین راندمان (η)

۳-۴- مفهوم فیزیکی گشتاور


عامل مؤثر گشتن یک جسم را حول یک محور گشتاور نیرو می‌گویند با T نشان می‌دهند (شکل ۱۱).

گشتاور نیرو یک کمیت برداری است و واحد آن نیوتن متر است و عوامل مؤثر در آن عبارتند از:

\vec{F} نیرو (واحد نیوتن)

\vec{r} فاصله نقطه اثر نیرو تا محور دوران (واحد متر)

α زاویه بین نیرو و فاصله نیرو تا محور دوران

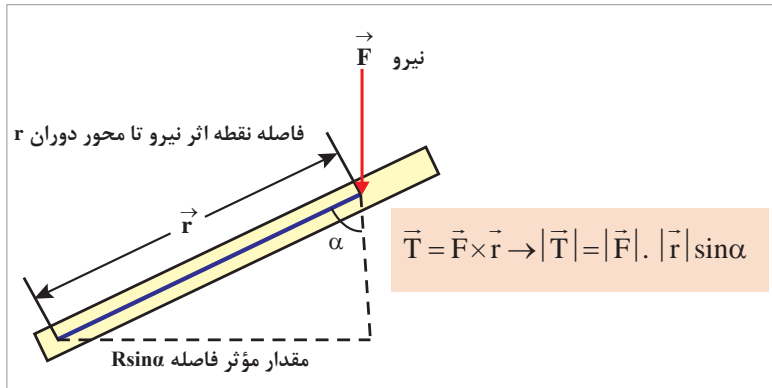

شکل ۱۱- گشتاور


در موتورهای الکتریکی دو نوع گشتاور، گشتاور مکانیکی (یا گشتاور مفید یا گشتاور خروجی) و گشتاور الکترومغناطیسی (گشتاور رتور) وجود دارد. این گشتاورها با توان مکانیکی و توان الکترومغناطیسی تعریف می‌شوند جهت آشنایی با این توان‌ها ابتدا به‌طور مختصر روند توان ورودی و خروجی الکتروموتورها را از طریق دیاگرام توازن توان‌ها بررسی می‌کنیم از شبکه الکتریکی توان ورودی $P_1 = \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi$ وارد استاتور می‌شود به اندازه $\Delta p_s = 3 I_p^2 R_1$ در استاتور تلف شده و بقیه از طریق فاصله هوایی وارد رتور می‌شود. توان الکترومغناطیسی نام دارد و با $P_r = P_1 - \Delta p_s$ برابر است. از توان ورودی به رتور به اندازه $P_{rT} = 3 I_r^2 R_r$ (تلفات ژولی یا تلفات رتور) و به اندازه ΔP_{mec} در سیستم تهویه و اصطکاک یاتاقان‌ها از بین می‌رود و توان خروجی P_2 به بار تحویل داده می‌شود s لغزش موتور است.

۴-۴- راندمان یا ضریب بهره

نسبت توان خروجی به توان ورودی را راندمان یا ضریب بهره می‌گویند و با η نشان می‌دهند و آن را به درصد بیان می‌کنند.

$$\% \eta = \frac{P_r}{P_l} \times 100$$

دیگرام توان در حالت ستاره و مثلث در شکل ۱۲ نشان داده شده است.

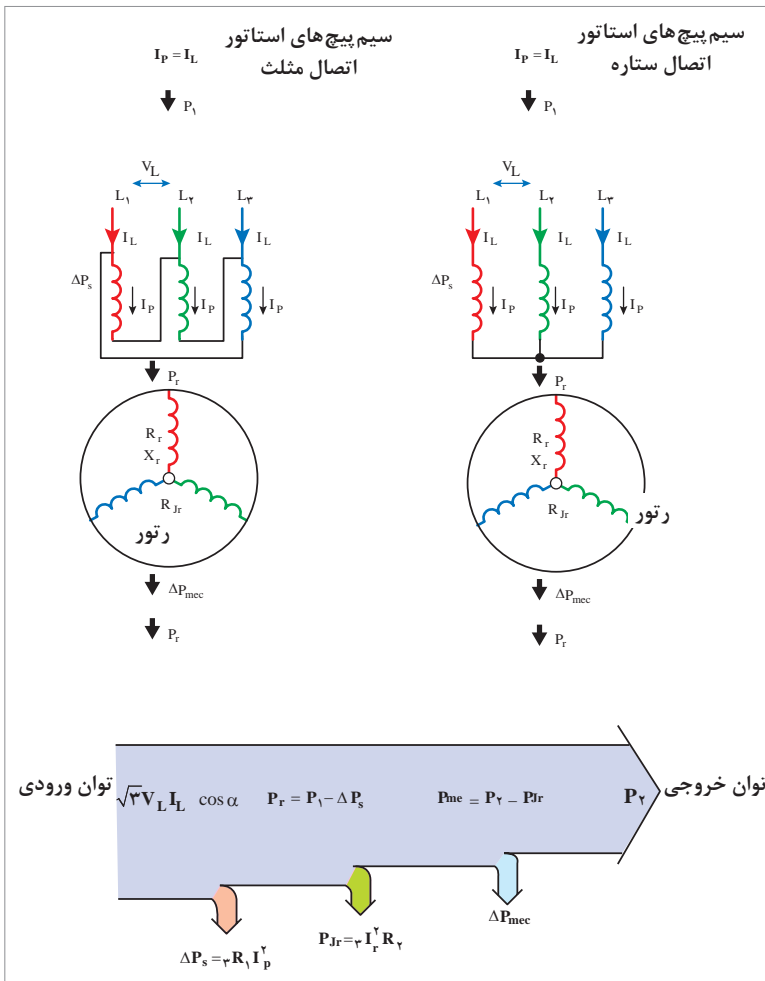

شکل ۱۲- دیگرام توازن توان

۴-۵- گشتاور مفید یا مکانیکی

نسبت توان خروجی به سرعت زاویه‌ای رتور را گشتاور مکانیکی می‌گویند و به صورت زیر بیان می‌شود.

$$T_m = T_U = T_r = \frac{P_r}{\omega_r} \Rightarrow \omega_r = 2\pi N_r$$

$$T_U = \frac{P_r \times 60}{2\pi N_r} \text{ N.m}$$

N_r دور رتور در هر دقیقه می‌باشد.

۴-۶- گشتاور الکترومغناطیسی

نسبت توان رتور یا توان الکترومغناطیسی را به سرعت زاویه‌ای دور سنکرون را گشتاور رتور یا گشتاور الکترومغناطیسی می‌گویند و به صورت زیر بیان می‌شود.


$$T_e = \frac{P_r}{\omega_s} \Rightarrow \omega_s = 2\pi N_s$$

$$T_e = \frac{P_r \times 60}{2\pi N_s} \text{ N.m}$$

N_s دور سنکرون در هر دقیقه می‌باشد.

۴-۷- منحنی گشتاور دور

در بارهای مختلف، دور رتور تحت تأثیر بار قرار می‌گیرد به عبارت دیگر هر چقدر بار موتور سنگین‌تر شود، دور موتور کاهش می‌یابد این کاهش به علت داشتن گشتاور بیشتر برای غلبه بر بار است با کاهش دور، مفتول‌های رتور، خطوط میدان بیشتری را قطع می‌کنند و در آنها، جریان بیشتری القا می‌گردد جریان قوی گشتاور قوی ایجاد می‌کنند و موتور می‌تواند بر بار غلبه کند. از محل تلاقی گشتاور موتور و گشتاور بار گشتاور، نقطه کار موتور مشخص می‌شود.

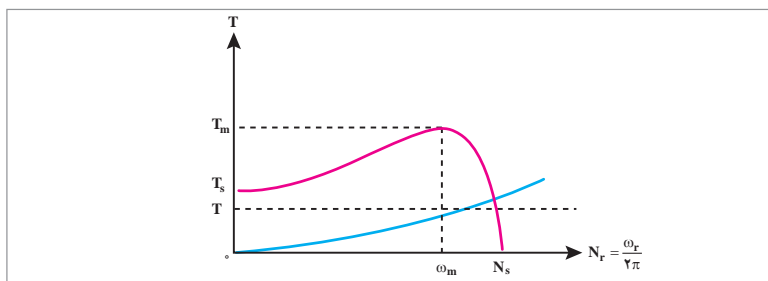

شکل ۱۳- منحنی گشتاور دور

T_m گشتاور ماکزیمم نیوتن.متر، T_s گشتاور راه اندازی نیوتن.متر، T گشتاور کار N_s دور سنکرون، N_r دور رتور ω_m سرعت زاویه‌ای که گشتاور به ازای آن ماکزیمم می‌شود.

۸-۴- منحنی گشتاور لغزش

گشتاور یک موتور الکتریکی، براساس مشخصه‌های رتور نیز تعیین می‌شود. اگر مقاومت اهمی هر فاز رتور را به R_r ، مقاومت القایی هر فاز رتور را به هنگام راه اندازی X_r ، ولتاژ القایی هر فاز رتور در زمان راه اندازی E_r و لغزش موتور S باشد،


گشتاور موتور به صورت $T = \frac{KE_r^2 SR_r}{R_r^2 + (SX_r)^2}$ بیان می‌شود. در لحظه راه اندازی

به علت آنکه دور رتور صفر است لغزش $S = \frac{N_s - \omega}{N_s} = 1$ می‌باشد. در این حالت

گشتاور برابر $T_s = \frac{KE_r^2 SR_r}{R_r^2 + X_r^2}$ می‌شود و آن را گشتاور راه اندازی می‌گویند. در

لغزش $S_m = \frac{R_r}{X_r}$ ، گشتاور حداکثر می‌گویند و برابر $T_{max} = \frac{KE_r^2}{2X_r}$ می‌باشد و

آن را گشتاور ماکزیمم می‌گویند S_m را لغزش بحرانی می‌گویند در لحظه‌ای $S=0$ آنگاه $N_r \approx N_s$ گشتاور صفر می‌شود.

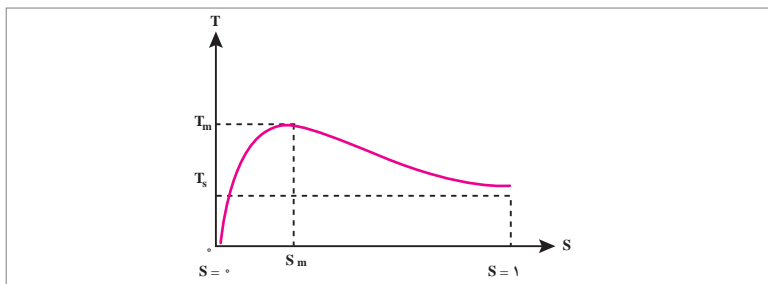

شکل ۱۴- منحنی گشتاور لغزش


۹-۴- مشخصه موتورهای آسنکرون در لغزش‌های مختلف

سه حالت کاری در موتورهای آسنکرون وجود دارد

۱ لغزش منفی است در این حالت دور رتور بیشتر از دور حوزه دوار است. وسیله نقلیه که توسط موتور به حرکت در می‌آید در سراسیمی قرار گیرد. یا رتور با یک وسیله خارجی به گردش در می‌آید. دور رتور بیشتر از دور حوزه دوار می‌شود. و موتور خاصیت مولدی پیدا می‌کند. به شبکه برق انرژی می‌دهد. در این حالت $S < 0$ می‌شود.

۲ موتور کار طبیعی خود را انجام می‌دهد در این حالت دور رتور کوچک‌تر از دور حوزه دوار است. موتور از شبکه انرژی الکتریکی دریافت می‌کند و آن را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. در این حالت $0 < S < 1$ است و وظیفه اصلی موتور در این ناحیه کاری است.


۳ موتور در حالت کاری است، جای دو فاز از سه فاز تغذیه موتور جابه‌جا می‌شود. و جهت گردش دور سنکرون N_s برعکس جهت گردش رتور N_r می‌شود در این حالت موتور خاصیت ترمزی دارد و $S > 1$ می‌شود (شکل ۱۵).

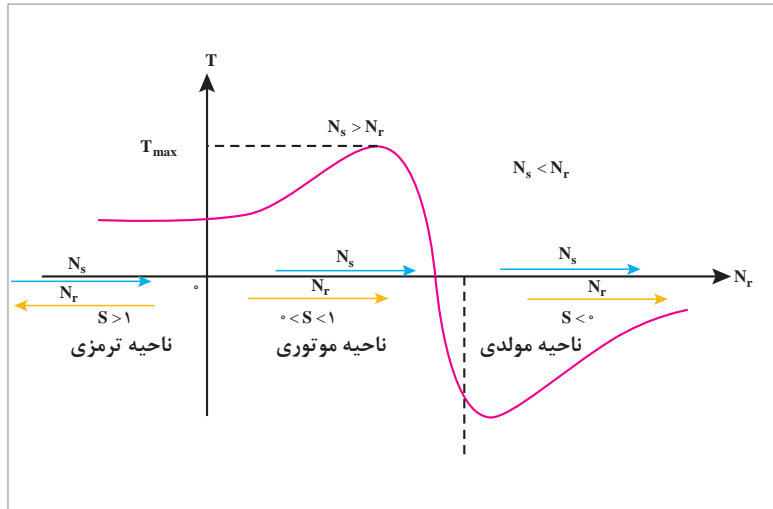

شکل ۱۵- مشخصه گشتاور دور در لغزش‌های مختلف

۱۰-۲- تغییر جهت گردش موتورهای آسنکرون

دو موتور مشابه دو قطب را در نظر می‌گیریم سیم‌پیچ‌های U_1, V_1, W_1 موتور اول را به ترتیب با فازهای L_1, L_2, L_3 و سیم‌پیچ‌های U_1, V_1, W_1 موتور دوم را به ترتیب با فازهای L_1, L_2, L_3 تغذیه می‌کنیم در دو مرحله وضعیت قطب‌ها را در سطح استاتور آنها تعیین می‌کنیم. مشاهده می‌شود در موتور اول جابه‌جایی قطب‌ها راستگرد و در موتور دوم جابه‌جایی قطب‌ها چپگرد می‌باشد از آنجایی که گردش رتور در جهت جابه‌جایی قطب‌ها انجام می‌شود بنابراین در موتورهای سه فاز آسنکرون با تعویض جای دوفاز در سیم‌پیچ موتورها، جهت گردش موتورها عوض می‌شود.

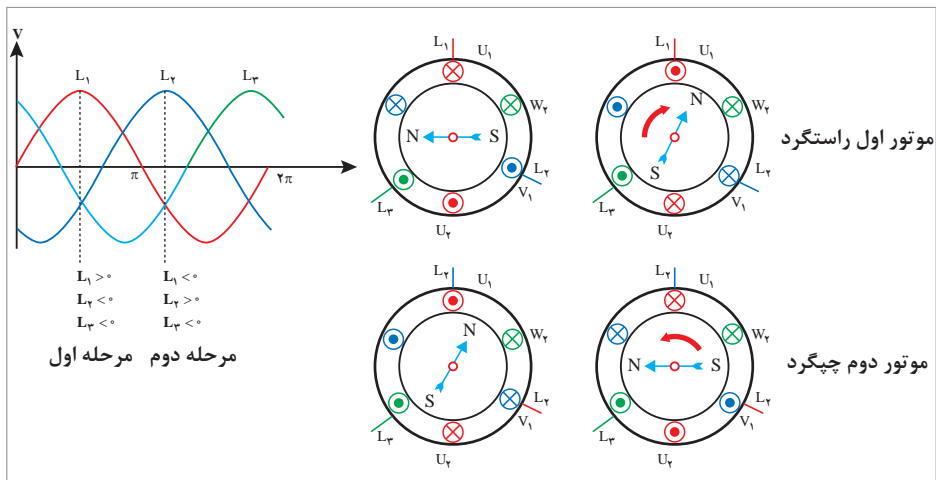

شکل ۱۶- تغییر جهت الکتروموتور آسنکرون

۱۱-۲- راه‌اندازی موتورهای القایی آسنکرون سه فاز


نیروی الکتروموتوری، در موتورهای الکتریکی، جریان دریافتی موتورهای الکتریکی را تعیین می‌کند. نیروی الکتروموتوری با توجه به رابطه $E=K\phi\omega$ متناسب با تعداد دور گردش رتور تولید می‌گردد. مقدار نیروی الکتروموتوری در بار نامی موتور به ولتاژ تغذیه موتورها خیلی نزدیک است. اختلاف پتانسیل ولتاژ شبکه با نیروی الکتروموتوری و امپدانس معادل هر فاز رتور، جریان موتور را در بار نامی تعیین می‌کند. به هنگام راه‌اندازی دور موتور صفر می‌باشد بنابراین نیروی الکتروموتوری صفر بوده و جریان موتور تحت ولتاژ شبکه بدون مخالفت نیروی محرکه برقرار می‌شود که مقدار آن خیلی زیاد بوده و تا ۸ برابر جریان نامی می‌رسد این جریان

را جریان راه اندازی می گویند. جریان راه اندازی به سیم پیچ های موتور و تأسیسات حفاظتی آن صدمه شدید وارد می کند. برای کنترل جریان راه اندازی و جلوگیری از صدمات شدید آن با روش های مختلف از قبیل، کنترل جریان رتور، کنترل ولتاژ ورودی توسط اتوترانسفورماتور، مدارهای الکترونیکی و روش ستاره و مثلث، موتورها را راه اندازی نمود.

۱۱-۴-۱- کنترل جریان رتور با مقاومت راه انداز

این روش راه اندازی در موتور آسنکرون رتور سیم پیچی اجرا می شود. با قرار دادن مقاومت راه انداز در مسیر مقاومت های رتور جریان رتور و در نهایت جریان راه اندازی را می توان کنترل کرد. در این حالت مقاومت های راه انداز پس از دور گرفتن رتور به تدریج به وسیله دست یا کلیدهای مغناطیسی یا مدارات الکترونیکی از مسیر مدار رتور برداشته می شوند. با انتخاب مقاومت مناسب، در این روش می توان گشتاور راه اندازی را به مقدار گشتاور ماکزیمم سوق داد. اگر اندازه مقاومت راه انداز سری (R_S) با مقاومت رتور (R_r) در هر فاز، برابر راکتانس القایی رتور در هر فاز در حال راه اندازی (X_r) باشد گشتاور راه اندازی برابر گشتاور ماکزیمم می شود (شکل ۱۷).

$$R_S + R_r = X_r$$

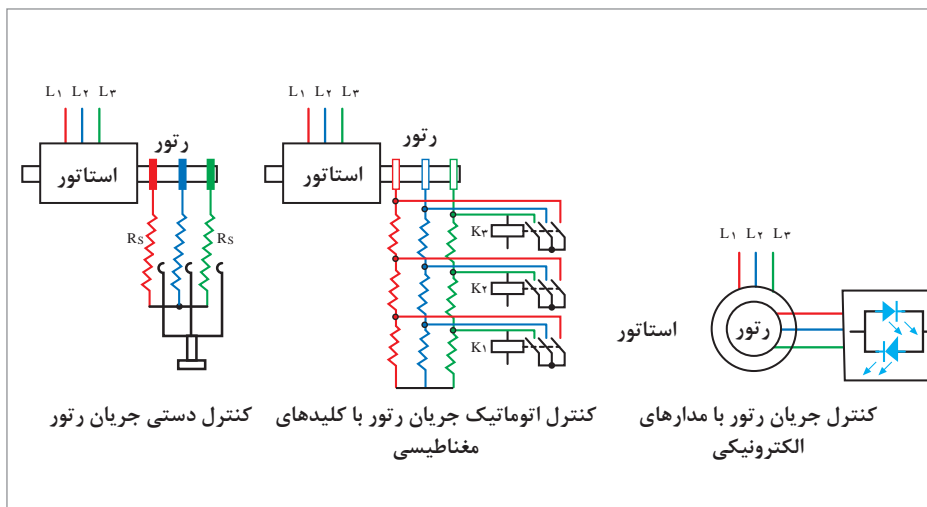

شکل ۱۷- کنترل جریان راه اندازی از طریق کنترل جریان رتور

۲-۱۱-۴- راه‌اندازی موتورهای القایی با روش کنترل ولتاژ استاتور


الف) اتوترانسفورماتور: با کاهش ولتاژ ورودی الکتروموتور را می‌توان با کاهش جریان راه‌اندازی کاهش داد. چون گشتاور موتورها با مجذور جریان موتور متناسب است. کاهش جریان سبب خواهد شد که موتور نتواند بر بار غلبه کرده و آن را به گردش درآورد. بنابراین لازم است در زمان راه‌اندازی بار را از موتور جدا کرده، موتور را راه‌اندازی نمود، سپس بار را به موتور وصل کرد. یکی از روش‌های کاهش ولتاژ اتوترانسفور است با ترانسفور ابتدا تقریباً نصف ولتاژ را به سیم‌پیچ‌های موتور اعمال می‌کنند. پس از دورگرفتن موتور اتوترانسفورماتور را از مدار سیم‌پیچ استاتور برمی‌دارند (شکل ۱۸).

R کلیدهای کار معمولی

S کلیدهای استارت


Rها باز Sها بسته، موتور در وضعیت راه‌اندازی

Rها بسته Sها باز، موتور در وضعیت کار

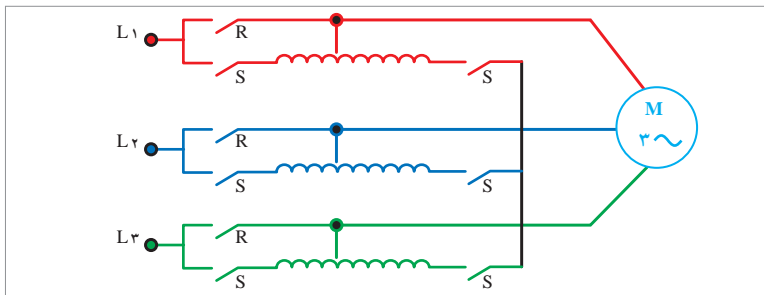


شکل ۱۸- راه‌اندازی موتور با کاهش ولتاژ استاتور (روش استاتوری)

ب) سیستم‌های الکترونیکی: با تغییر دامنه ولتاژ ورودی با کنترل‌کننده‌های تریستوری (SCR) می‌توان یک راه‌اندازی نرم را مهیا کرد در شکل ۱۹ بلوک دیاگرام این روش را مشاهده می‌کنید.

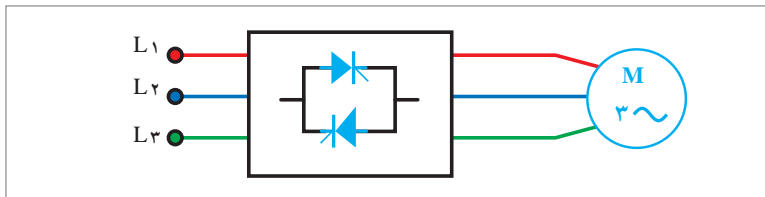

شکل ۱۹- راه‌اندازی با سیستم الکترونیکی

پ) ستاره مثلث: این روش برای موتورهایی قابل استفاده است که در کار نامی به صورت مثلث طراحی شده‌اند به عبارت دیگر سیم‌پیچ‌های هر فاز استاتور به راحتی ولتاژ خطی شبکه را تحمل می‌کنند و توان نامی آنها در اتصال مثلث برقرار می‌شود. در اتصال ستاره ولتاژ فازی روی هر فاز قرار می‌گیرد در نتیجه ولتاژ تغذیه موتور $\frac{1}{\sqrt{3}}$ برابر ولتاژ نامی می‌شود و جریان ۳ برابر کاهش می‌یابد (شکل ۲۰).

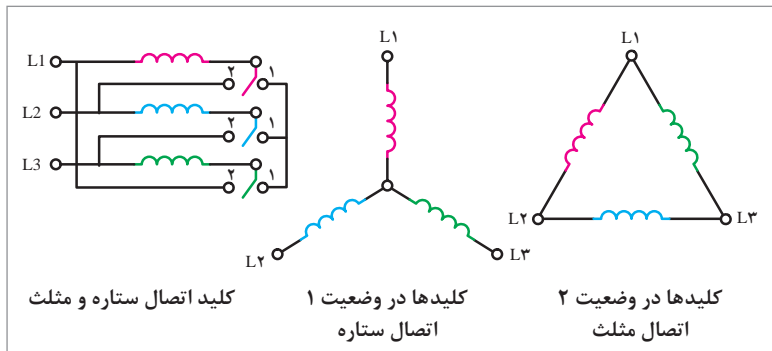

شکل ۲۰- راه‌اندازی ستاره مثلث

۱۲-۴- تغییر دور موتورهای آسنکرون


برای کنترل دبی سیالات، تغییر سرعت خطوط تولید، داشتن سرعت‌های متفاوت در سیستم‌های مخلوط‌کننده‌ها و سانتریفوژها از موتورهای الکتریکی انتظار سرعت‌های متفاوت است. سرعت موتورها را با توجه به روابط $N_r = N_s (1 - S) = \frac{f \times 60}{p} (1 - S)$

و $E = K\phi\omega$ می‌توان با روش‌های زیر تغییر داد.

- ۱ تغییر دور با تغییر تعداد قطب‌ها
- ۲ تغییر دور با تغییر فرکانس
- ۳ تغییر دور با تغییر ولتاژ تغذیه
- ۴ تغییر دور با تغییر هم‌زمان فرکانس و ولتاژ


الف) تغییر دور موتورها با تغییر قطب‌ها: با افزایش تعداد دور قطب‌ها، جابه‌جایی مکانیکی رتور، کاهش یافته و سرعت موتور کمتر می‌شود. برای این منظور سیم‌پیچ‌های داخل استاتور را برای قطب‌های متفاوت می‌پیچند که با اتصال هر کدام از سیم‌پیچ‌ها به شبکه الکتریکی موتور با دور مربوط به آن سیم‌پیچ به گردش درمی‌آید اگر تغییر قطب‌ها به نسبت ۱ به ۲ باشد از یک سیم‌پیچ با اتصال دالاندر برای دریافت دو دور

استفاده می‌شود. ممکن است در یک ماشین از ترکیب سیم‌پیچی دالاندر و سیم‌پیچ جداگانه استفاده شود می‌توان حداقل سه سرعت متفاوت از موتور دریافت نمود در شکل ۲۱ سیم‌پیچ داخل این موتورها دیده می‌شود.

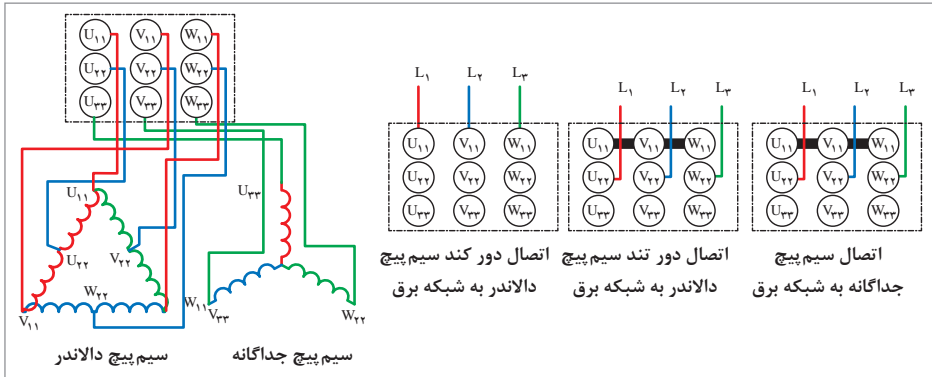


شکل ۲۱- تغییر دور موتورها از روش تغییر قطب‌ها


ب) تغییر دور موتورها با تغییر فرکانس: دور سنکرون ارتباط مستقیم با فرکانس دارد می‌توان با تغییر فرکانس دور سنکرون را تغییر دهیم با تغییر دور سنکرون دور موتور نیز تغییر می‌کند. امیدانس سیم‌پیچ‌های استاتور و رتور با توجه به رابطه $X_L = 2\pi f$ با تغییر فرکانس تغییر نمود بدین ترتیب مشخصات موتور، جریان دریافتی و گشتاور موتور در تغییر دور از طریق تغییر فرکانس تغییر خواهند کرد. پ) تغییر دور موتورها با تغییر ولتاژ: گشتاور موتورهای القایی با مجذور ولتاژ متناسب است در شکل ۲۲ گشتاور یک موتور القایی در ولتاژ نامی، $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ولتاژ نامی و $\frac{1}{4}$ ولتاژ نامی نشان داده شده است. از تعیین نقطه کار موتور از تقاطع گشتاور بار و گشتاور موتور مشاهده می‌شود دور موتور در محدوده n_1 تا n_2 تغییر می‌کند. تغییر ولتاژ را می‌توان با اتوترانسفورماتور یا با قراردادن سیم‌پیچ در مسیر سیم‌پیچ استاتور یا کنترل‌کننده‌های مدارهای الکترونیک قدرت انجام داد. در کنترل‌کننده‌های الکترونیکی با تعیین سرعت مورد نیاز (n_{set})، جمع‌کننده (Σ) تفاضل $n_{set} - n$ را مشخص می‌کند و برحسب آنکه تفاضل مثبت یا منفی است زاویه آتش تریستور را تغییر می‌دهد. این عمل در ولتاژ خروجی تریستورها اثر کرده و سرعت انتخاب شده را در موتور با سیستم کنترل حلقه باز یا حلقه بسته فراهم می‌کند. تاکومتر از یک سیم‌پیچ و یک آهن‌ربای دائم تشکیل می‌گردد متناسب با دور موتور ولتاژ ایجاد می‌کند تا با ولتاژ مرجع n_{set} برای تنظیم دور مقایسه شود (شکل ۲۳).

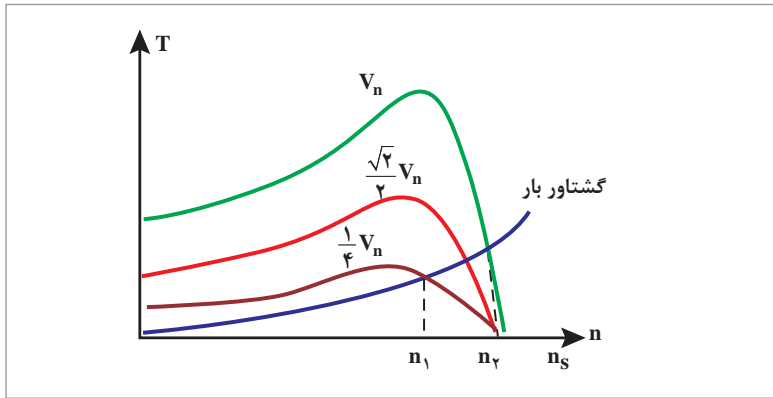

شکل ۲۲- تغییرات سرعت از طریق ولتاژ تغذیه

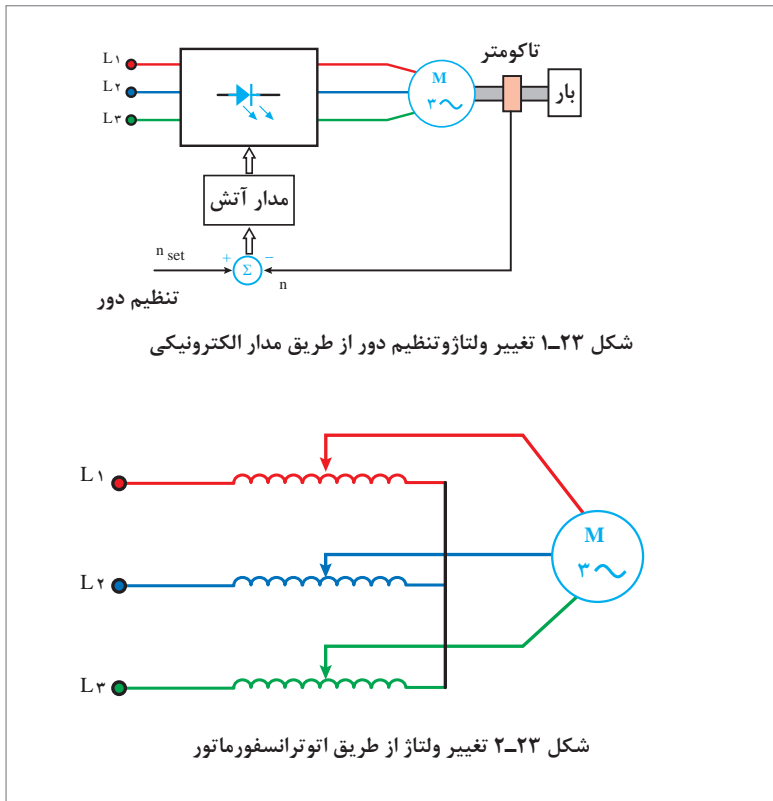


شکل ۲۳- ۱ تغییر ولتاژ و تنظیم دور از طریق مدار الکترونیکی

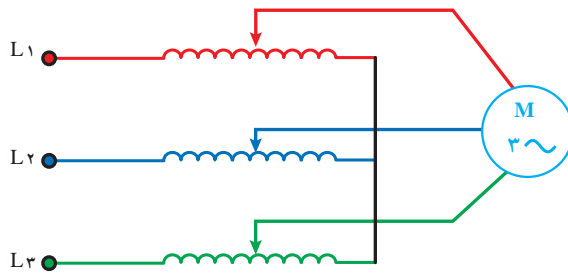

شکل ۲۳- ۲ تغییر ولتاژ از طریق اتوترانسفورماتور

شکل ۲۳- تغییر دور از طریق تغییر ولتاژ تغذیه

ت) تغییر دور موتورها با تغییر هم‌زمان ولتاژ و فرکانس: در تغییر دور موتورها با تغییر فرکانس با تغییرات نقطه کار موتور روبه‌رو می‌شویم و با تغییر دور موتورها با روش تغییر ولتاژ با تغییرات گشتاور مواجه می‌شویم این تغییرات ممکن است در کارکرد موتور اثر نامطلوب گذاشته و موتور نتواند بر بار غلبه کند چه بسا زیر بار خوابیده، موتور آسیب خواهد دید پس مناسب است به هنگام تغییر سرعت موتور گشتاور موتور ثابت بماند. موتور به بار غلبه کند. بدین منظور در تغییر دور با تغییر فرکانس، متناسب با فرکانس ولتاژ را نیز تغییر می‌دهند به گونه‌ای در هر تغییر نسبت $\frac{V}{f}$ ثابت بماند تا گشتاور ثابت بماند. تغییر توأم و متناسب ولتاژ و فرکانس توسط مجموعه مدارات الکترونیک قدرت به نام درایو (Drive) انجام می‌شود. گسترش تکنولوژی در صنعت امروزی توانسته است سرعت موتورهای آسنکرون را در محدوده وسیعی تغییر دهد این بازه کنترل سرعت از صفر تا سرعت دو برابر سرعت نامی را در برمی‌گیرد. در تغییر سرعت با تغییر فرکانس، از فرکانس صفر تا فرکانس نامی کنترل سرعت در گشتاور ثابت انجام می‌شود و در فرکانس‌های بالا کنترل در توان ثابت انجام می‌گردد. شکل ۲۴ یک نمونه درایو با اینورتر منبع ولتاژ (VSI) (Voltage Source Inverter) نشان می‌دهد. کنترل دور موتور با تغییر هم‌زمان و متناسب فرکانس و ولتاژ را انجام می‌دهد این درایو وضعیت کار موتور را در لغزش‌های فروپاشی حفاظت می‌کند لغزش فروپاشی لغزش موتور در گشتاور ماکزیمم است.

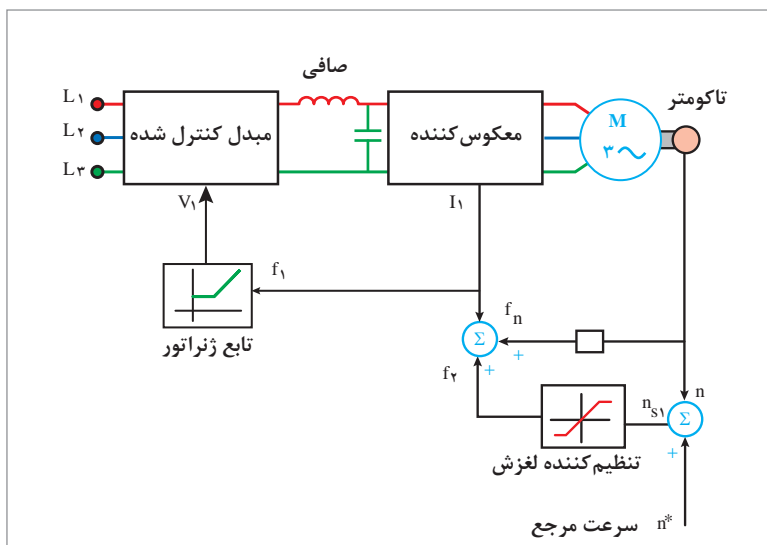

شکل ۲۴- سیستم کنترل دور با تنظیم فرکانس با $\frac{V}{f}$ ثابت

۱۳-۴- تأثیر تغییرات بار بر فرکانس، دور، جریان،

ضریب توان رتور

افزایش بار موتور سبب می‌شود دور موتور کاهش یابد تا مفتول‌های رتور خطوط میدان مغناطیسی بیشتری را قطع کنند و جریان بیشتری در آنها القا شود. در این حالت گشتاور موتور تقویت شده، موتور بر بار غلبه می‌کند. تغییر دور رتور در بارهای مختلف، لغزش موتور را براساس رابطه $S = \frac{N_s - N_r}{N_s}$ تغییر می‌دهد. تغییر لغزش، باعث تغییر فرکانس جریان رتور می‌شود. تغییر فرکانس رتور راکتانس رتور را تغییر می‌دهد تغییر راکتانس موجب تغییر امپدانس و جریان و ضریب توان و گشتاور موتور خواهد شد. آثار این تغییرات را می‌توان در روابط زیر بیان کرد که به روابط اساسی موتورهای آسنکرون معروف هستند.

الف) فرکانس جریان رتور: $f_r = S \times f$ لغزش و f فرکانس برق تغذیه می‌باشد.

ب) امپدانس هر فاز رتور: $Z_r = \sqrt{R_r^2 + (SX_r)^2}$ ، R_r مقاومت هر فاز رتور و X_r مقاومت القایی هر فاز رتور در هنگام راه‌اندازی است؟
ولتاژ القایی در هر فاز رتور $E_r = S \times E_p$ ولتاژ القایی در هر فاز رتور در راه‌اندازی E_p است.

پ) جریان هر فاز رتور

$$I_r = \frac{E_r}{Z_r} = \frac{S \times E_p}{\sqrt{R_r^2 + (SX_r)^2}}$$

ت) ضریب توان رتور

$$\cos \phi_r = \frac{R_r}{Z_r} = \frac{R_r}{\sqrt{R_r^2 + (SX_r)^2}}$$

۱۴-۴ راه‌اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز


در کارگاه‌های محلی، گاهی به علت عدم دسترسی به برق سه فاز، موتورهای سه فاز را با برق تک فاز راه‌اندازی می‌کنند از آن جایی که لازم است، سیم‌پیچ موتورهای سه فاز با برق متناوب سه فاز با اختلاف فاز ۱۲۰ درجه بین فازها تغذیه شود، در راه‌اندازی موتورهای سه فاز با برق متناوب تک فاز اختلاف فاز ۹۰ درجه توسط خازن ایجاد می‌شود و لازم است اتصال سیم‌پیچ‌های موتور به صورت مثلث باشد تا به هر فاز ولتاژ فازی داده شود بنابراین، این موتورها در راه‌اندازی برق تک فاز توان نامی را نمی‌توانند ارائه بدهند و حدود ۸۰٪ توان نامی، کار خواهند کرد. برای تغییر جهت گردش موتورها، اتصال خازن را بین سیم نول و فاز جابه‌جا می‌کنند. به‌طور تقریب برای هر کیلو وات توان موتور ظرفیت خازن را ۷۰ میکروفاراد منظور می‌کنند. ظرفیت خازن را از رابطه زیر باترانس ۲۰٪ نیز می‌توان به‌دست آورد (شکل ۲۵).

$$C_{\mu F} = \frac{2 \times I \times 10^6}{\omega \cdot U} \sin \phi$$

C ظرفیت خازن برحسب میکروفاراد

I جریان نامی موتور - ω سرعت زاویه‌ای

U ولتاژ برق متناوب تک فاز - $\sin \phi$ ضریب توان غیر مؤثر موتور

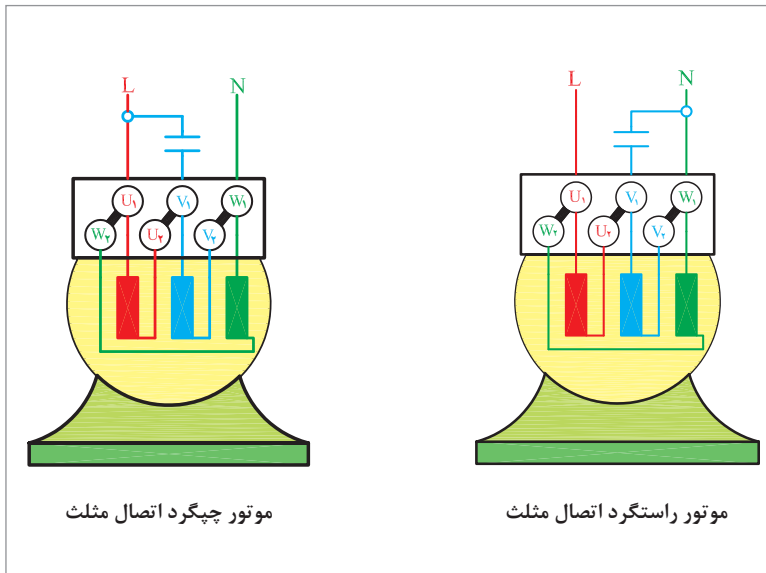


شکل ۲۵- راه‌اندازی موتور سه فاز در برق تک فاز


۱۵-۴- تشخیص سر و ته کلاف‌ها موتورهای سه فاز و نام‌گذاری صحیح آنها

ابتدا ۶ سر سیم پیچ‌ها را در جعبه اتصال آزاد می‌کنیم از طریق یک اهم متر یا لامپ سری ابتدا و انتهای هر فاز را مشخص می‌کنیم. ابتدا و انتهای فاز اول را به U_1 , U_2 و فاز دوم را V_1 , V_2 و فاز سوم را به W_1 , W_2 نام‌گذاری می‌کنیم. و سرهای نام‌گذاری شده را مطابق شکل ۲۵ به تخته کلم اتصال می‌دهیم و به شبکه برق وصل می‌کنیم اگر موتور بدون سروصدا و ملایم کار کرد و هر سه آمپر مقادیر مساوی و برابر جریان نامی نشان دادند نام‌گذاری و اتصال صحیح است وگرنه ممکن است نام‌گذاری U_1 , U_2 اشتباه باشد جای U_1 را با U_2 عوض کرده و موتور به برق وصل می‌کنیم اگر موتور به‌طور صحیح کار کرد اشتباه در U_1 , U_2 بوده که برطرف می‌شود وگرنه ممکن است نام‌گذاری سرهای دوفاز دیگر اشتباه است. U_1 , U_2 را به جای اولیه برمی‌گردانیم و جای V_1 , V_2 را در تخته کلم عوض می‌کنیم و موتور را به شبکه برق وصل می‌کنیم اگر کار موتور طبیعی و صحیح باشد اشتباه در فاز V_1 , V_2 بوده و اشتباه برطرف می‌گردد وگرنه جای دو سر فاز W_1 , W_2 اشتباه است در این حالت موقعیت دو سر فاز V_1 , V_2 را به حالت اولیه برگردانیده و جای W_1 , W_2 را عوض می‌کنیم و نام‌گذاری صحیح فازها حاصل خواهد شد.


در روش دیگریس از پیدا کردن سرهای هر فاز و نام‌گذاری آنها مدار با ولتاژ تقریباً نصف ولتاژ نامی دوفاز مطابق شکل ۲۶ تغذیه می‌کنیم و ولت‌متر مقدار صفر را نشان دهد نام‌گذاری صحیح است در غیراین صورت دو سر فازها جابه‌جا کرده تا ولت متر مقدار صفر را نشان دهد در این نام‌گذاری براساس شکل ۲۷ صحیح خواهد شد.

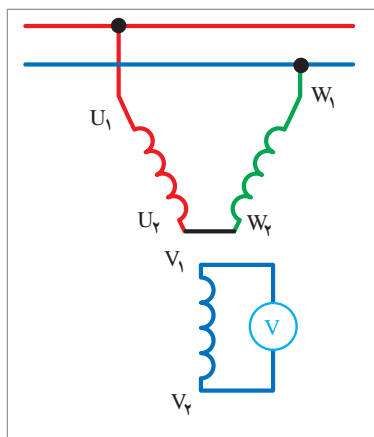

شکل ۲۷- نام‌گذاری سرهای کلاف

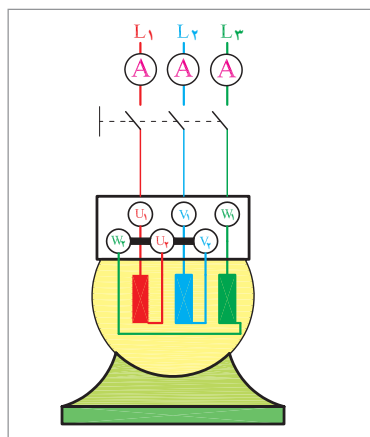

شکل ۲۶- تغذیه با نصف ولتاژ نامی

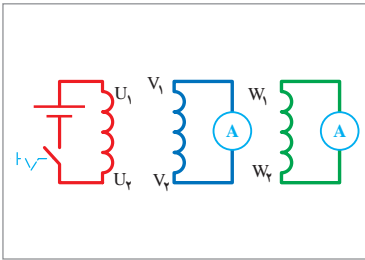

شکل ۲۸- تعیین سرهای کلاف

در روش سوم از یک باطری پس از تعیین سرها استفاده می‌کنیم و مدار مطابق شکل ۲۸ می‌بندیم اگر با زدن کلید هر دو میلی‌آمپر به یک سمت راست منحرف شدند اتصال درست است وگرنه سرورته کلاف‌ها باید جابه‌جا شوند تا دو میلی‌آمپر متر به یک طرف منحرف شوند.

۱۶-۴ سیم‌پیچی شیار کسری

شرایط خاص سیم‌پیچی در تغییر دور موتورها یا سیم‌پیچی الکتروموتورها وضعیتی پیش می‌آید که $q = \frac{Z}{\sqrt{P.m}}$ عدد صحیح در نمی‌آید و به صورت یک کسر بیان می‌شود به این نوع سیم‌پیچی‌ها سیم‌پیچی شیار کسری می‌گویند. برای آنکه در سیم‌پیچی شیار کسری از تقارن سیم‌پیچی اطمینان حاصل کنیم شرایط تقارن را بررسی می‌کنیم

(الف) شرط تقارن در سیم‌پیچی یک طبقه آن است که $\frac{Z}{\sqrt{P.m}}$ عدد صحیح باشد.

(ب) شرط تقارن در سیم‌پیچی یک طبقه آن است که $\frac{Z}{m}$ عدد صحیح باشد.

(ج) اگر $q = \frac{Z}{\sqrt{P.m}}$ را ساده کنیم که صورت و مخرج کسر نسبت به هم اول باشند و آن را به صورت زیر بیان کنیم.


$$q = \frac{Z}{\sqrt{P.m}} = \frac{C}{d} = k + \frac{a}{d}$$

در این حالت زمانی تقارن برقرار است که حاصل $\frac{\sqrt{P}}{d}$ عدد صحیح باشد. روش سیم‌بندی شیار کسری محاسبات تعداد دور کلاف و قطر سیم را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد فقط آرایش کلاف‌ها را برای یک سیم‌پیچی متقارن مشخص می‌کند. نقطه قابل توجهی که در تغییر سیم‌پیچی الکتروموتورها باید به آن توجه نمود یوغ استاتور است که آیا ضخامت هسته جوابگوی تغییر سیم‌پیچی می‌باشد یا نه. اگر از قطب کمتر به قطب بیشتر تغییر سیم‌پیچی داده شود مشکلی به وجود نمی‌آید ولی از قطب بیشتر به قطب کمتر، تغییر سیم‌پیچی مجاز نمی‌باشد چون ضخامت هسته در قطب بیشتر، کمتر از قطب کمتر است و هسته سریع به اشباع رسیده،

موتور برای دریافت توان نامی از شبکه جریان خیلی زیاد دریافت می‌کند. این جریان، موتور را تهدید جدی خواهد کرد. برای آنکه قطب مجاز را برای سیم‌پیچی مشخص کنیم از رابطه $H_C = \frac{B_m \times D_s}{B_C \times 2P}$ استفاده می‌شود در این رابطه H_C یوغ یا ضخامت هسته، B_m چگالی میدان، D_s قطر داخلی استاتور، B_C چگالی متوسط میدان که از جدول شکل ۲۹ به دست می‌آید و $2P$ تعداد قطب‌هایی که استاتور براساس آن طراحی شده است بنابراین در تغییر سیم‌پیچی از قطب‌ها بیشتر از این مقدار مجاز است نه کمتر.

تعداد قطب‌ها	۲	۴	۶
B_C (تسلا)	۱/۴۵	۱/۴۸	۱/۵


اندوکسیون متوسط یوغ استاتور

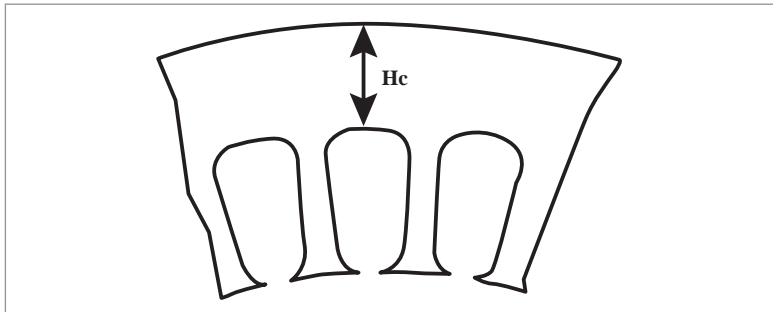

شکل ۲۹- یوغ استاتور

مثال ۱:

قطر داخلی یک استاتور ۸۰ میلی‌متر و ارتفاع یوغ آن ۱۹ میلی‌متر است تعداد قطب‌های این موتور را به دست آورید. آیا این موتور را می‌توان ۴ قطب سیم‌بندی کرد (شکل ۳۰).

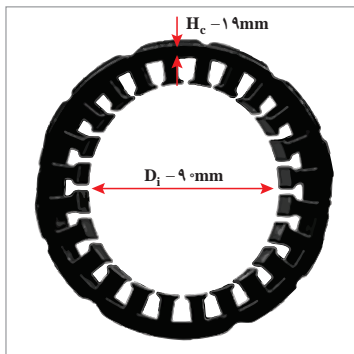

شکل ۳۰- مشخصه یک استاتور

حل:

$$D_i = 80 \text{ mm}, H_C = 19 \text{ mm}$$

$$H_C = \frac{B_m \times D_i}{B_e \times 2P}$$

$$19 \text{ mm} = \frac{1 \times 80 \text{ mm}}{2 \times 2P} \Rightarrow 2P = \frac{80}{38} = 2/1$$

$$2P = 2$$

از قطب کمتر، به قطب بیشتر، سیم پیچی مجاز است پس ۲ قطب را می توان ۴ قطب سیم پیچی کرد.

سیم پیچی های شیار کسری را به صورت یک طبقه و دو طبقه می توان انجام داد. برای متقارن کردن سیم پیچی از روش های جابه جایی بازوها در شیارها، دو طبقه کردن بعضی شیارها، حذف بعضی شیارها و جدول مخصوص استفاده می شود در این قسمت به طراحی سیم پیچی با جدول مخصوص اکتفا می کنیم اگر گام فازی $Y_{ph} = \frac{2}{3} Y_P$ عدد صحیح باشد در جدول مخصوص از فاصله Y_{ph} تا شیار در شماره های جدول استفاده می شود. و اگر $Y_{ph} = \frac{2}{3} Y_P$ عدد صحیح نباشد از $2Y_{ph}$ در فاصله بین شیارها استفاده می شود در سیم بندی شیار کسری ممکن است تعداد پیچک های گروه کلافها برابر نباشند و برای آرایش کلافها از نقطه نظر تعداد پیچکها از رابطه $q = \frac{Z}{2P.m} = \frac{C}{d} = k + \frac{a}{d}$ استفاده می شود این رابطه بیان می کند سیم پیچی در هر فاز a گروه کلاف $K+1$ پیچکی و $d - a$ گروه کلاف K پیچکی دارد.

مثال ۲:

دیاگرام گسترده سیم پیچی الکتروموتور سه فاز ۳۰ شیار ۸ قطب را به صورت دو طبقه و حذف هارمونی سوم طراحی و رسم کنید.

الف) محاسبات سیم پیچی

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{30}{8} = \frac{15}{4} = 3/75$$

$$q = \frac{Z}{2Pm} = \frac{30}{8 \times 3} = \frac{5}{4} = \frac{C}{d} = 1 + \frac{1}{4} \rightarrow K=1, a=1, d=4$$

$$C = 5 \rightarrow Y_{ph} = \frac{2}{3} Y_P = \frac{2}{3} \times \frac{30}{8} = 2/5 \text{ عدد صحیح نیست}, 2Y_{ph} = \frac{4}{3} Y_P = \frac{4}{3} \times \frac{30}{8} = 5$$

$$\alpha_{eZ} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{4 \times 360}{30} = 48$$

۱ = شروع فاز اول

$$\text{شروع فاز دوم} = 1 + \frac{120}{48} = 6$$

$$\text{شروع فاز سوم} = 1 + \frac{240}{48} = 11$$

ب) تشکیل جدول

دو نوع جدول در نظر می‌گیرند جدول عملی برای سیم‌پیچی‌هایی که عدد صحیح باشند و جدول علمی برای سیم‌پیچی‌هایی که $2Y_{Ph}$ عدد صحیح باشد (شکل ۳۱).

جدول عملی

$\begin{matrix} m \\ 2P \end{matrix}$	U_1, U_2	W_1, W_2	V_1, V_2

جدول علمی

$\begin{matrix} m \\ 2P \end{matrix}$	U_1, U_2	V_1, V_2	W_1, W_2

شکل ۳۱ جداول علمی و عملی

درمثال فوق چون $2Y_{Ph}$ عدد صحیح است از جدول علمی استفاده می‌کنیم قابل توجه است دستورات کار برای جدول علمی و عملی پس از انتخاب نوع جدول یکی است. پس از تعیین جدول و انتخاب ستون‌ها به تعداد فازها و انتخاب ردیف‌ها به قطب‌ها، هر ستون را به صورت کسر ساده شده $q = \frac{Z}{2Pm} = \frac{C}{d}$ یعنی C قسمت تقسیم می‌کنیم از خانه شماره ۱ اعداد مربوط به طبقه اول را از شماره ۱ به فاصله ۱- d در خانه‌های جدول ۲ درج می‌کنیم.

جدول ۲- آرایش بازوها در طبقه رویی

$\begin{matrix} m \\ \text{۲P} \end{matrix}$	U_1, U_2			V_1, V_2			W_1, W_2		
N	۱		۲		۳		۴		
S		۵		۶		۷		۸	
N			۹		۱۰		۱۱	۱۲	
S			۱۳		۱۴		۱۵		
N	۱۶			۱۷		۱۸		۱۹	
S		۲۰		۲۱		۲۲		۲۳	
N			۲۴		۲۵		۲۶	۲۷	
S			۲۸		۲۹		۳۰		

برای کامل کردن طبقه دوم با توجه به گام کسری حذف هارمونی سوم داریم


$$Y_Z = Z_P \left(1 - \frac{1}{30} \right) = \frac{30}{8} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 2/5 \rightarrow Y_Z = 3$$

چون گام سیم‌بندی عدد اعشاری نمی‌تواند باشد آن را با اضافه ۰/۵ به صورت عدد صحیح در نظر می‌گیریم. بازوهای طبقه دوم را از خانه شماره ۱ با اندازه $Y_Z = 3$ به خانه پایین یعنی به قطب S حرکت می‌دهیم و با فاصله $d - 1 = 3$ طبقه دوم را کامل می‌کنیم (جدول ۳).

جدول ۳- تکمیل طبقه پایینی

m/۲P	U_1, U_2				V_1, V_2				W_1, W_2			
N	۱		۱'	۲		۲'	۳		۳	۴		
S	۴' Yz	۵		۵'	۶		۶'	۷		۷	۸	
N		۸'	۹		۹'	۱۰		۱۰'	۱۱		۱۱'	۱۲
S			۱۲'	۱۳		۱۳'	۱۴		۱۴'	۱۵		۱۵'
N	۱۶		۱۶'	۱۷		۱۷'	۱۸		۱۸'	۱۹		
S	۱۹'	۲۰		۲۰'	۲۱		۲۱'	۲۲		۲۲'	۲۳	
N		۲۳'	۲۴		۲۴'	۲۵		۲۵'	۲۶		۲۶'	۲۷
S			۲۷'	۲۸		۲۸'	۲۹		۲۹'	۳۰		۳۰'

ترسیم دیاگرام مطابق شکل های شماره ۳۲ تا ۳۴ است.

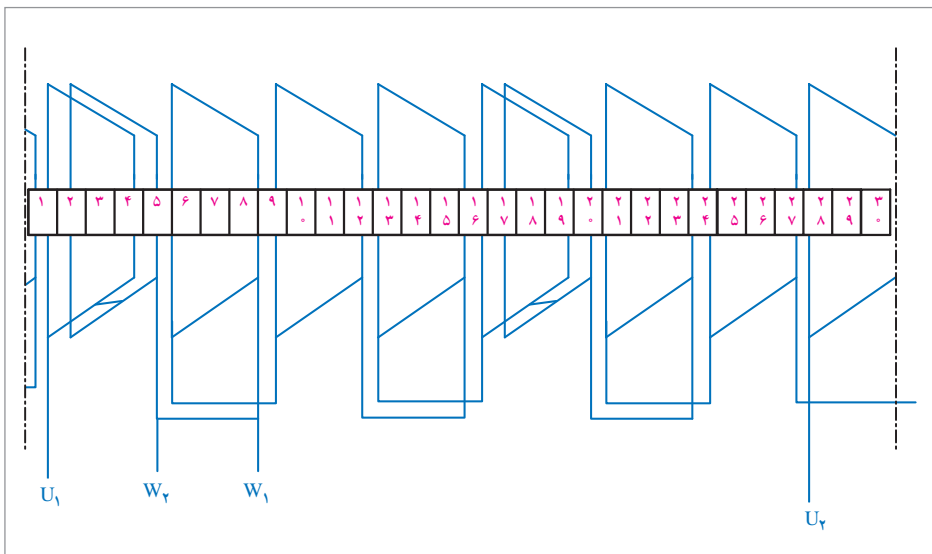

شکل ۳۲- سیم‌بندی فازاول