


شکل ۲۳-سیم‌بندی فاز دوم

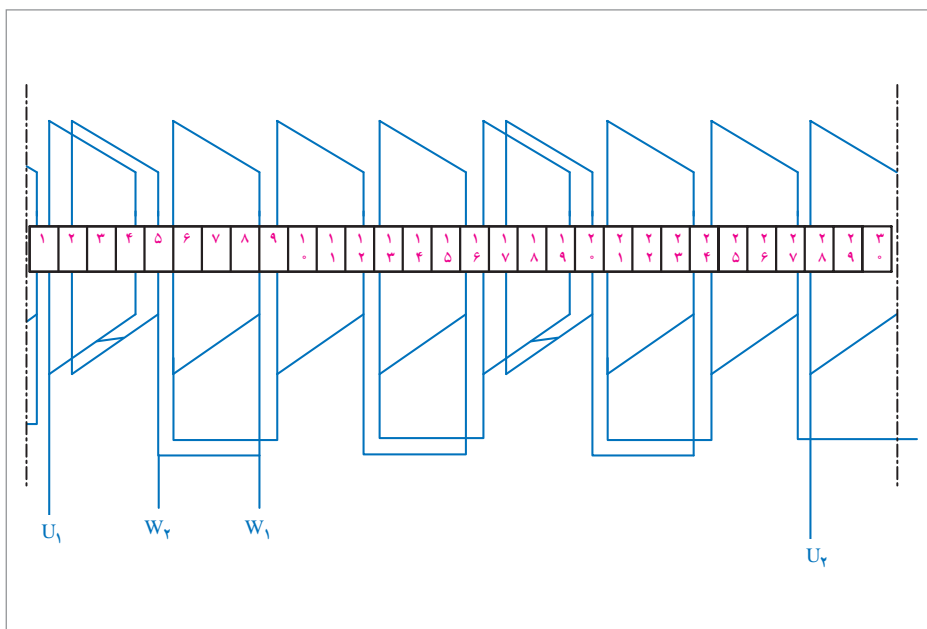

شکل ۳۴-سیم‌بندی فاز سوم

مثال ۳- برای جدول مخصوص

یک استاتور ۲۴ شیار در اختیار بگیرید با اندازه گیری طول و قطر استاتور با اتصال مثلث در شبکه سه فاز ۳۸۰/۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز، تعداد دور و قطر سیم را محاسبه کنید این موتور به صورت ۶ قطب یک طبقه سیم پیچی می شود دیاگرام گسترده سیم پیچی آن را رسم کنید و سیم پیچی آن را اجرا کنید.

الف) محاسبات طرح دیاگرام سیم پیچی

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{24}{6} = 4$$

$$q = \frac{Z}{2Pm} = \frac{24}{6 \times 2} = \frac{4}{2} = \frac{C}{d}$$

$$q = 1 + \frac{1}{3} \rightarrow K = 1, a = 1, d = 3$$

$$C = 4 \rightarrow Y_{Ph} = \frac{2}{3} Y_P = \frac{2}{3} \times 4 = \frac{8}{3} \quad \text{عدد صحیح نیست}$$

$$\alpha_{eZ} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{4 \times 360}{24} = 60$$

$$1 = \text{شروع فاز اول}$$

$$2 = 1 + \frac{120}{60} = 3 \quad \text{شروع فاز دوم}$$

$$3 = 1 + \frac{240}{60} = 5 \quad \text{شروع فاز سوم}$$

ب) تشکیل جدول

در جدول مخصوص به تعداد کلاف های هر فاز، ستون باز می کنیم تعداد ردیف ها برابر تعداد اتصالات موتور در تخته کلم می باشد. چون Y_{Ph} عدد صحیح نمی باشد فاصله اعداد در ردیف های جدول برابر $2Y_P$ می باشد. در تکمیل جدول اگر به عدد بزرگ تر از تعداد شیارها برسیم از عدد موجود تعداد شیارها را کسر کرده، به حاصل یک واحد اضافه می کنیم و به تکمیل جدول ۴ ادامه می دهیم.

$$\gamma = \frac{Z \times t}{2m} = \frac{24 \times 1}{2 \times 2} = 4 \rightarrow 2Y_P = 8$$

جدول ۴- جدول مخصوص


۷	۱	محاسبات	۲	محاسبات	۳	محاسبات	۴	محاسبات
U_1	۱	$۱+۸$	۹	$۹+۸$	۱۷	$۱۷+۸=۲۵$ $۲۵-۲۴+۱$	۲	$۲+۸$
W_7	۱۰	$۱۰+۸$	۱۸	$۱۸+۸=۲۶$ $۲۶-۲۴+۱$	۳	$۳+۸$	۱۱	$۱۱+۸$
V_1	۱۹	$۱۹+۸=۲۷$ $۲۷-۲۴+۱$	۴	$۴+۸$	۱۲	$۱۲+۸$	۲۰	$۲۰+۸=۲۸$ $۲۸-۲۴+۱$
U_7	۵	$۵+۸$	۱۳	$۱۳+۸$	۲۱	$۲۱+۸=۲۹$ $۲۹-۲۴+۱$	۶	$۶+۸$
W_1	۱۴	$۱۴+۸$	۲۲	$۲۲+۸=۳۰$ $۳۰-۲۴+۱$	۷	$۷+۸$	۱۵	$۱۵+۸=۲۳$
V_7	۲۳	$۲۳+۸=۳۱$ $۳۱-۲۴+۱$	۸	$۸+۸$	۱۶	$۱۶+۸$	۲۴	

پ) رسم دیاگرام

موقعیت‌های به دست آمده برای U_1, U_7, V_1, W_1, W_7 را در شیارهای موتور ثبت می‌کنیم.

U_1	U_1	W_7	V_1	U_7	U_7	W_1	V_7	U_1	W_7	W_7	V_1	U_7	W_1	W_1	V_7	U_1	W_7	V_1	V_1	U_7	W_1	V_7	V_7
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴

N	S	N	S	N	S
---	---	---	---	---	---

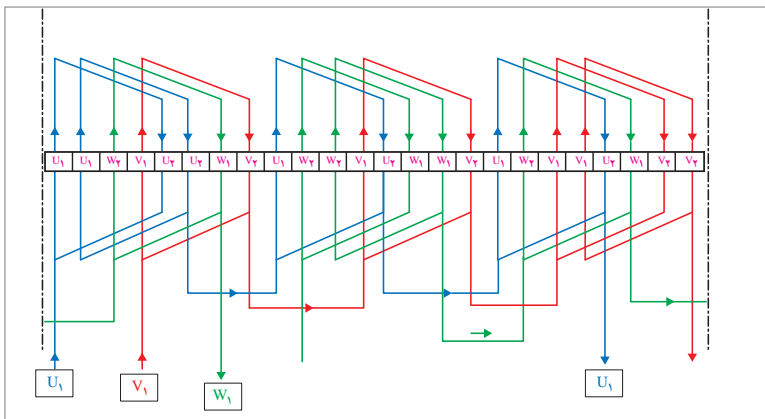


شکل ۳۵- دیاگرام گسترده موتور ۲۴ شیار ۶ قطب یک طبقه

۱۷-۴- هارمونیک‌های یک موج


در تغذیه سیم‌پیچی‌های استاتور اگر امواج سه فاز که تغییرات سینوسی دارند بتوانند در سطح استاتور شار مغناطیسی سینوسی ایجاد کنند موتور نرم کار کرده، عارضه‌ای نخواهد داشت و بدون سروصدا و با مقادیر نامی به گردش در می‌آید و عمر طبیعی خود را خواهد داشت. ولی در عمل با این پدیده مطلوب مواجه نیستیم زیرا، عدم توزیع یکنواخت شار در شیارها به علت خاصیت تجمع شار در نوک تیز شیاره، پسماند مغناطیسی و عکس‌العمل میدان عرضی جریان مفتول‌های رتور و سایر عوامل باعث می‌شود توزیع شار در سطح استاتور، از یکنواختی خارج شود و ضربان‌هایی در یاتاقان‌ها و لرزش‌هایی در رتور مشاهده گردد. این امر علاوه بر ایجاد سروصدا و آسیب دیدن یاتاقان‌ها و کاهش راندمان موتور، عمر مفید مؤثر را کاهش خواهد داد. یکی از روش‌های کاهش اثرات نامطلوب، حذف بعضی از امواج مولد موج اصلی، برای یکنواخت کردن آن می‌باشد که این کار با سیم‌پیچی، گام کسری میسر می‌شود. فرض می‌کنیم در حالت ایده‌آل، شار سینوسی فاز ۱ در سطح استاتور، به صورت سینوسی مطابق ۳۶ باشد. روشن است در فازهای بعدی این شار با ۱۲۰ درجه اختلاف فاز ایجاد می‌گردد.

$$\varphi_1 = \varphi_m \sin \omega t \quad , \quad \varphi_2 = \varphi_m \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \quad , \quad \varphi_3 = \varphi_m \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

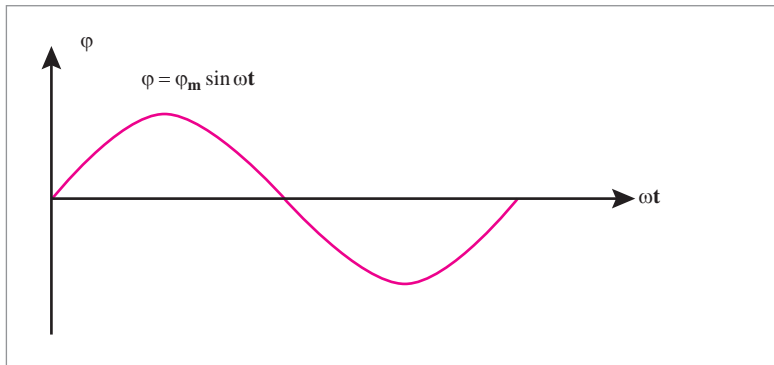

شکل ۳۶

این موج دارای فرکانس f می‌باشد و یک موج فرد است. در اثر اعمال رفتارهای ناخواسته روی موج، از یکنواختی خارج می‌شود، فرض می‌کنیم به شکل ۳۷ تبدیل شود.

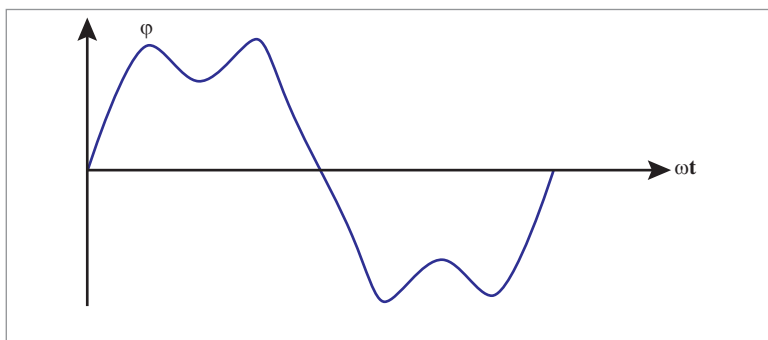

شکل ۳۷

امواج متناوب را می‌توان براساس سری فوریه به امواجی که فرکانس‌های آنها مضرب صحیحی از فرکانس موج مورد نظر است، تجزیه نمود که ترکیب‌های امواج موج اصلی را تشکیل می‌دهند. به این امواج تشکیل دهنده که فرکانس آنها مضرب صحیحی از موج اصلی است، هارمونیک‌های موج می‌گویند.


$$f(\omega t) = f(\circ) + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$$

$$f(\circ) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) d\omega t$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) \cos(n\omega t) d\omega t$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) \sin(n\omega t) d\omega t \quad b_0 = 0$$

تابع فوق فرد است بنابراین ضرایب $\sin(n\omega t)$ یعنی $b_n = 0$ می‌باشد و در ضرایب $\cos(n\omega t)$ امواج زوج مقدار متوسط صفر خواهند داشت. بنابراین امواج تشکیل دهنده امواج فرد ضرایب $\cos(n\omega t)$ خواهد بود. در شکل ۳۸ هارمونیک که فرکانس آن 5° هرتز و هارمونیک سوم با فرکانس 15° هرتز و هارمونیک پنجم با فرکانس 25° هرتز نشان داده شده است.

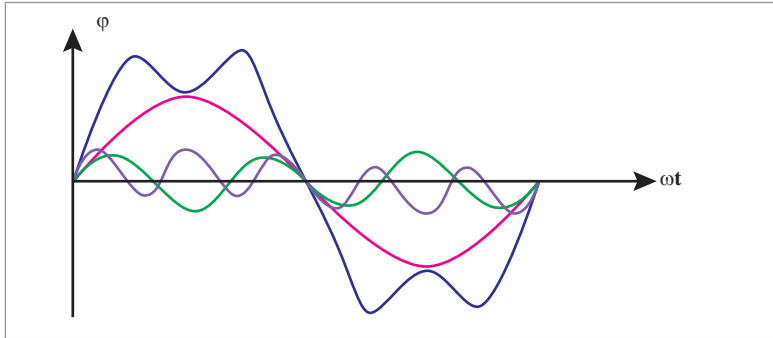


شکل ۳۸

با افزایش فرکانس هارمونیک‌ها روبه کاهش گذاشته و اثرات آنها در ساختار موج روبه کاهش می‌گذارد. بنابراین مهم‌ترین هارمونیک‌ها در مولدها و موتورهای الکتریکی هارمونیک سوم و پنجم و هفتم و یازدهم خواهند بود. در اتصال ستاره چون مجموع هارمونیک‌ها از سیم مشترک نول عبور می‌کنند لذا به اختلاف 120° درجه هارمونیک‌ها مضرب سه اثر همدیگر را از بین می‌برند. پس در مولدها که اتصال ستاره دارند مزاحم‌ترین هارمونیک، هارمونیک پنجم، هفتم و یازدهم می‌باشند.


۴-۱۷-۱ حذف هارمونیک‌ها با گام کسری

درسیم بندی گام کامل بین بازوهای رفت و برگشت یک کلاف 180° درجه اختلاف وجود دارد که موقعیت این بازوها را در شکل ۳۹ با هارمونیک اصلی و سوم مشاهده می‌کنید.

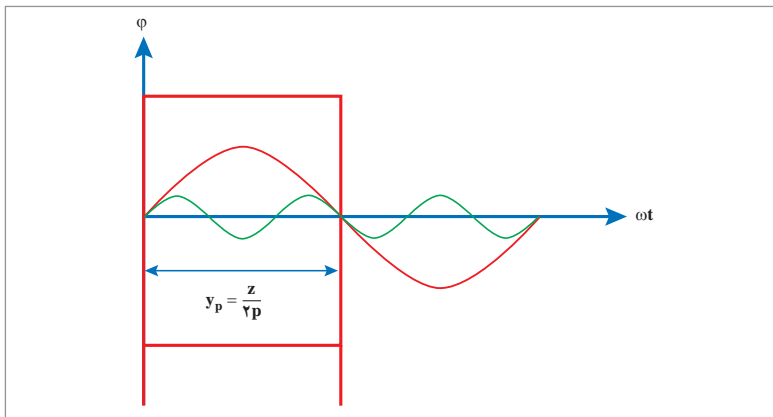

شکل ۳۹

در شکل ۳۹ اگر گام کلاف را به اندازه $\frac{\pi}{3}$ کاهش دهیم، نیم سیکل‌های مثبت منفی هارمونیک سوم اثرات همدیگر را خنثی خواهند کرد و این عمل برای حذف هارمونی پنجم کاهش گام، به اندازه $\frac{\pi}{5}$ می‌باشد. بدین طریق برای حذف هارمونی n ام کافی است کسری گام به اندازه $\frac{\pi}{n}$ باشد (شکل ۴۰).

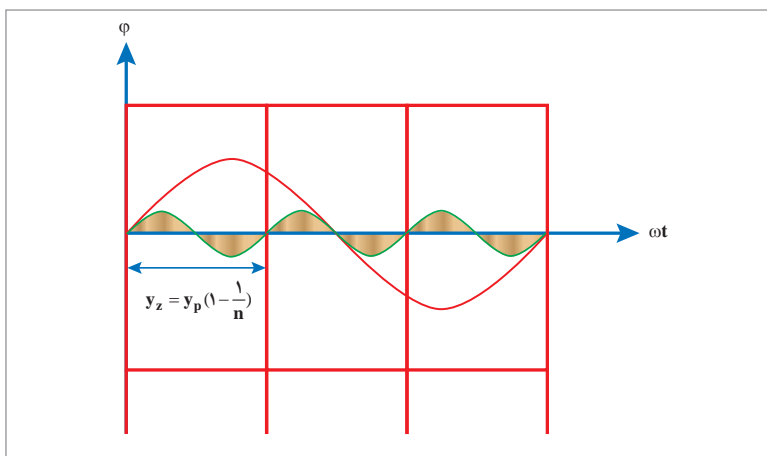

شکل ۴۰- حذف هارمونیک سوم با کسری گام $\frac{\pi}{3}$

دو نفر روی دو صندلی مقابل هم قرار گیرید و به تناوب جای خود را با هم عوض کنید. حال این کار را با چهار صندلی و چهار نفر انجام دهید و به ترتیب جای خود را در یک جهت عوض کنید. در کدام حالت زودتر به صندلی قبلی برمی‌گردید؟ چرا؟ اگر تعداد صندلی و افراد بیشتر شود چه اتفاقی در زمان این جابه‌جایی رخ می‌دهد؟

جواب: نفرات در صندلی دو نفره با دو بار جابه‌جایی به جایگاه خود برمی‌گردند و در هر جابه‌جایی نصف مسیر را طی می‌کنند. در مورد چهار صندلی با چهار نفر که نفرات مجاور با هم جای‌شان را عوض می‌کنند در هر جابه‌جایی یک چهارم مسیر پیموده می‌شود پس چهار بار لازم است جابه‌جایی صورت بگیرد تا افراد به جایگاه اولیه خود برسند. بنابراین سرعت گردش در چهار نفره نصف سرعت گردش دو نفره می‌باشد. هر چقدر تعداد صندلی‌ها و نفرات زیاد شوند سرعت گردش کاهش می‌یابد. در موتورها هر چقدر تعداد قطب‌ها زیاد شود سرعت گردش موتور کاهش می‌یابد.

فعالیت



فعالیت



سرعت میدان دوار مولدهای نیروگاه آبی کارون سه استان خوزستان $187/5$ r.p.m است. این مولد نیروگاهی چند قطب است؟
جواب:

$$N_S = 187/5 \quad \text{r.p.m}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$N_S = \frac{f \times 120}{2P} \Rightarrow 2P = \frac{f \times 120}{N_S}$$

$$2P = \frac{50 \times 120}{187/5} = 32$$

فعالیت



تغییرات لغزش (S) و سرعت لغزش (Δn) به چه عاملی بستگی دارد؟

جواب:

با توجه به روابط $S = \frac{N_S - N_R}{N_S}$ ، $N_S = \frac{f \times 120}{2P}$ و $\Delta n = N_S - N_R$ مشاهده می شود فرکانس شبکه، تعداد قطب های موتور ثابت است پس در روابط داده شده N_S ثابت است بنابراین Δn با تغییر N_R تغییر خواهد کرد و N_R با تغییر بار تغییر می کند بنابراین تغییرات بار S و Δn را تغییر خواهد داد.

پرسش



تغییر جهت چرخش رتور چه کاربردهایی دارد؟ نام ببرید.

جواب: در مسیرهای رفت و برگشت سیستم های انتقال، حرکت بالا و پایین در آسانسورها، لازم است جهت حرکت عوض شود تا حرکت در خلاف وضعیت قبلی امکان پذیر باشد. این عمل در موتورهای الکتریکی با تغییر جهت گردش موتور امکان پذیر است.



آیا ضربه و حرارت بیش از حد روی مشخصه مغناطیسی ورقه دیناموبلش تأثیر منفی دارد؟

جواب: مواد مغناطیسی زمانی که ملکول هایش به ارتعاش درآیند با جذب قطب‌های غیرهمنام، مغناطیسی خاصیت مغناطیسی را از دست می‌دهند. از آنجایی که ضربه‌های بزرگ و حرارت بیش از حد مجاز، باعث ارتعاش ملکول‌های مواد مغناطیسی می‌شوند، بنابراین ضربه‌های شدید و حرارت زیاد، اثر منفی در خواص مغناطیسی ورقه‌های دیناموبلش خواهد گذاشت.




تعداد قطب الکتروموتورهای شکل ۴۴ را تعیین کنید.

جواب:



$$f=60 \text{ Hz}, N_r=1785$$

$$rP \cong \frac{f \times 120}{N_r} \cong \frac{60 \times 120}{1785} \cong 4$$

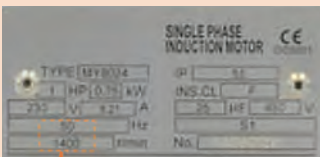


$$f=50 \text{ Hz}, N_r=1430$$

$$rP \cong \frac{f \times 120}{N_r} \cong \frac{50 \times 120}{1430} \cong 4$$

$$f=50 \text{ Hz}, N_r=1400$$

$$rP \cong \frac{f \times 120}{N_r} \cong \frac{50 \times 120}{1400} \cong 4$$

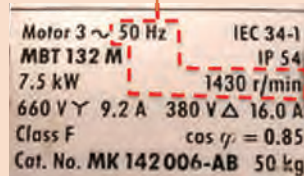

پرسش




سیم پیچی الکتروموتور از روی دیاگرام چند قطب است؟

جواب: توجه شود دیاگرام دایره ای شکل ۶۶ مربوط به شکل گسترده شکل ۶۵ نمی باشد،

زیرا دیاگرام مدور شکل ۶۶ با توجه به گام قطبی $Y_p = 10 - 1 = 9$ و $Z = 36$ $2P = \frac{Z}{Y_p} = \frac{36}{9} = 4$ می باشد در صورتی که دیاگرام گسترده شکل ۶۵، ۶ قطب می باشد.

پیشنهاد می شود دیاگرام گسترده برای شکل ۶۵ کتاب درسی مطابق شکل ۴۱ جایگزین شود.

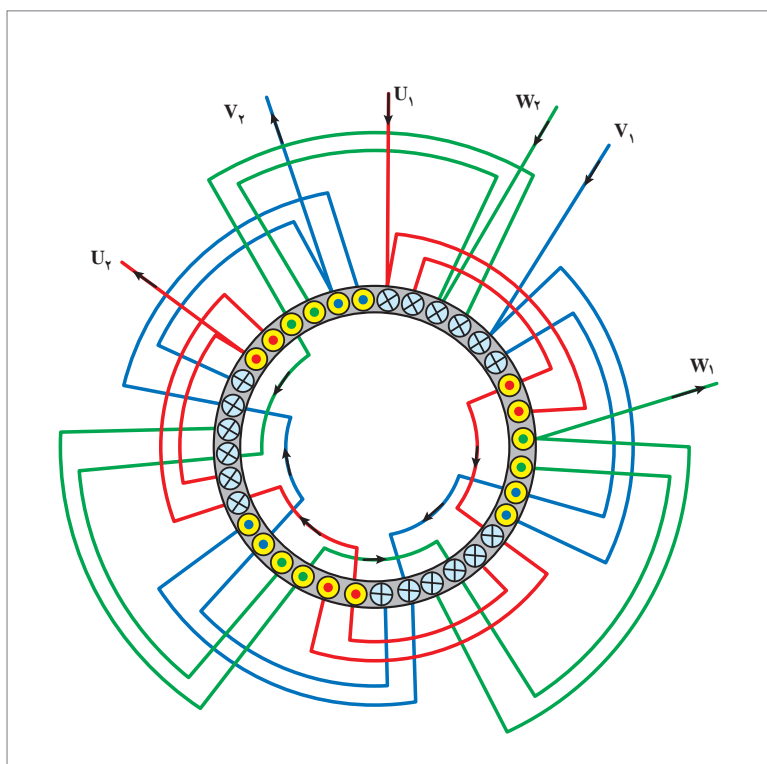


شکل ۴۱- دیاگرام دایره ای موتور ۳۶ شیار ۶ قطب

۱۸-۴- تحلیل موتورهای آسنکرون با

نرم افزار مولتی سیم

در این قسمت می‌خواهیم جریان‌های راه‌اندازی و جریان نامی، توان بی‌باری و توان الکترومغناطیسی و تلفات ماشین را با توجه به مدار معادل موتور آسنکرون مورد مطالعه قرار دهیم.

مدار معادل یک فاز موتور آسنکرون از دیدگاه استاتور به صورت زیر بیان می‌شود. در مدار معادل به علت تقارن فازها، روی یک فاز مطالعات را انجام می‌دهند و نتیجه را به ۳ ضرب می‌کنند (شکل ۴۲).

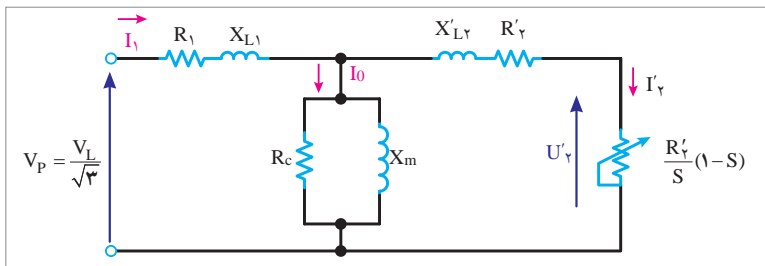

شکل ۴۲- مدار معادل یک موتور آسنکرون

یک موتور القایی ۴۰۰ ولت ۴ قطبی و ۵۰ هرتز مفروض است و سرعت نسبی آن ۱۴۴۰ دور در دقیقه است. فرض می‌کنیم تلفات مکانیکی ۸۰۰ وات باشد و سایر مشخصات آن به قرار زیر است.

$$R_1 = 0.25 \Omega$$

$$R'_2 = 0.2 \Omega$$

$$X_{L1} = X_{L2} = 0.5 \Omega$$


$$X_m = 30 \Omega$$

$$R_c = 40 \Omega$$

مدار معادل این موتور را در مولتی‌سیم پیدا کرده و از طریق اندازه‌گیری جریان راه‌اندازی، جریان نامی، توان خروجی، توان ورودی، راندمان، گشتاور خروجی و ضریب توان آن را به دست آورید (شکل ۴۳).

$$\omega = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times 50 = 314$$


$$N_s = \frac{50 \times 120}{4} = 1500 \quad S = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$$

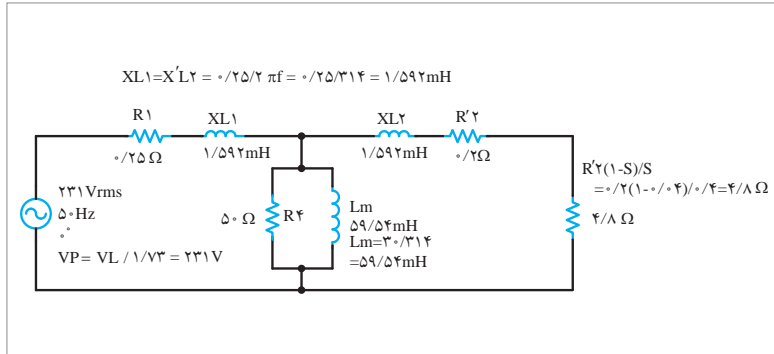

شکل ۴۳- مقادیر مدار معادل در مولتی سیم


اندازه‌گیری جریان راه‌اندازی

در حالت راه‌اندازی به علت آنکه موتور کار نمی‌کند لغزش برابر ۱ است. در این حال مقدار $\frac{R'_2}{S}(1-S) = 0$ می‌باشد، به عبارت دیگر این مقاومت اتصال کوتاه عمل می‌کند مدار را به صورت زیر بسته و مقداری که آمپر متر نشان می‌دهد جریان راه‌اندازی می‌باشد و اندازه آن برابر $212/7$ آمپر است (شکل ۴۴).

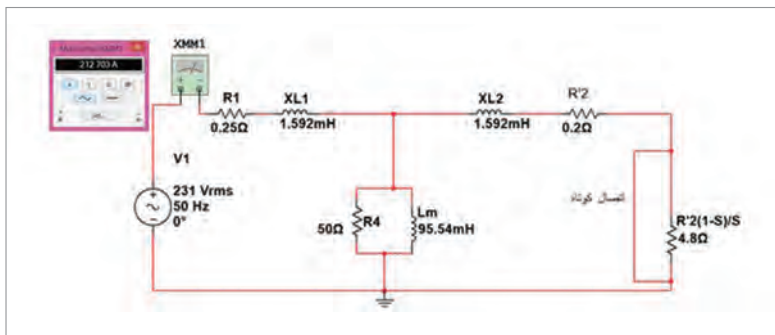


شکل ۴۴- اندازه‌گیری جریان راه‌اندازی

در اندازه‌گیری جریان نامی مسیر اتصال کوتاه باز شده و مقاومت $\frac{R'_p}{S} = 4/8$ در مدار معادل قرار می‌گیرد. این مقدار برابر $47/76$ آمپر می‌شود که جریان راه‌اندازی $\frac{212/7}{47/76} = 4/45$ برابر جریان نامی است به موتور صدمه می‌رساند و باید کنترل شود (شکل ۴۵).

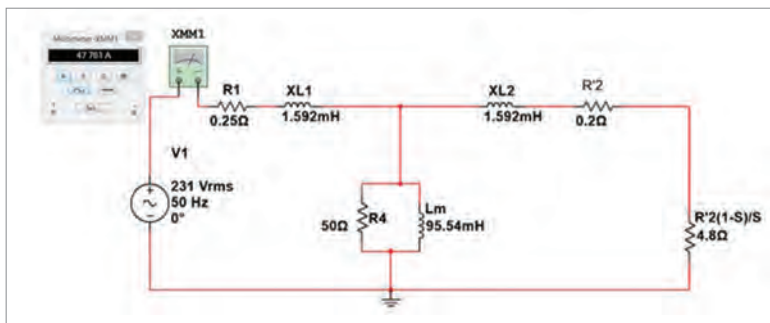

شکل ۴۵- اندازه‌گیری جریان نامی


در اندازه‌گیری توان بی‌باری جریان رتور تقریباً صفر است و مسیر رتور را باز می‌کند و مقداری که وات متر نشان می‌دهد تقریباً تلفات بی‌باری خواهد بود. مقدار آن 1042 وات به دست می‌آید و جریان بی‌باری $8/786$ آمپر است (شکل ۴۶).

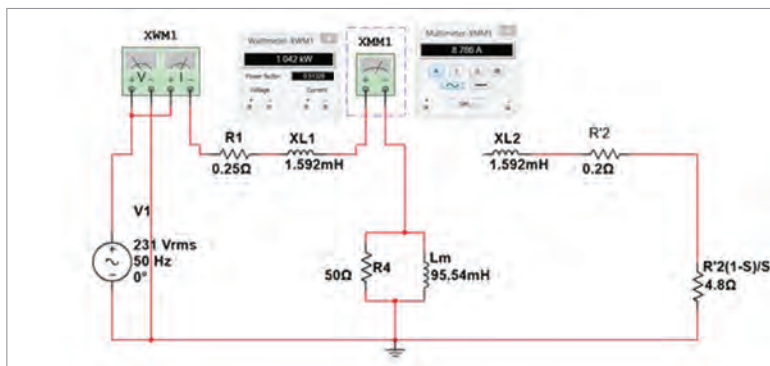

شکل ۴۶- اندازه‌گیری تلفات بی‌باری موتور و جریان بی‌باری


توان الکترومغناطیسی توسط مقاومت توسعه یافته به محور موتور انتقال می‌یابد و مقداری که وات متر در مقاومت توسعه یافته نشان می‌دهد توان الکترومغناطیسی است

که از توان خروجی به اندازه تلفات مکانیکی بیشتر است. مقدار این توان برابر ۸۶۱۲ وات می‌باشد و توان خروجی برابر $۷۸۱۲\text{W} = ۸۰۰ - ۸۶۱۲$ می‌باشد (شکل ۴۷).

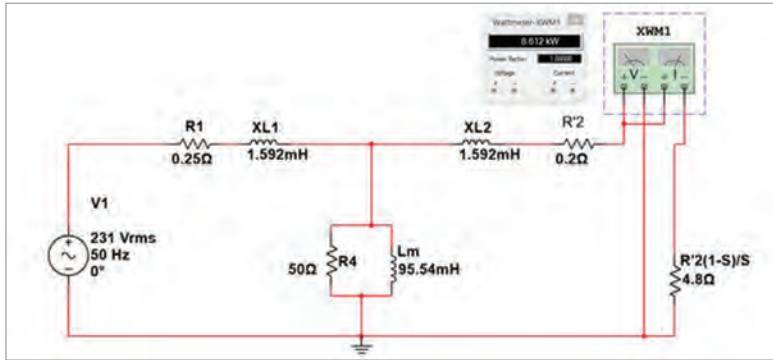

شکل ۴۷- اندازه‌گیری توان الکترومغناطیسی

توان ورودی و ضریب توان به طریق زیر اندازه‌گیری می‌شود. توان ورودی ۱۰۴۴۷ وات و ضریب توان برابر ۰/۹۴ می‌باشد (شکل ۴۸).

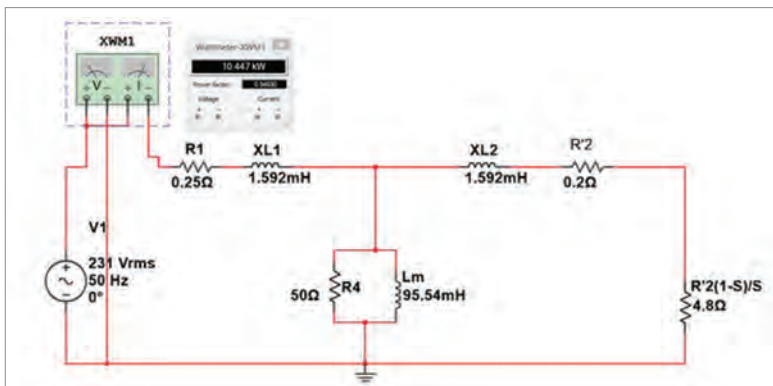

شکل ۴۸- اندازه‌گیری توان ورودی و ضریب توان

$$\Delta P = P_1 - P_r = 10447 - 7812 = 2635 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_1} = \frac{7812}{10477} \times 100 = 74.5\%$$

سیم‌پیچی موتورهای الکتریکی تک‌فاز

مقدمه

هر کدام از موتورهای تک‌فاز به علت تنوع آنها در شکل‌های اسپیلیت، طرح دوفاز، چاکدار، اتورسال، ریپولسیون و ... از محاسبات خاص برخوردارند. در این قسمت سعی می‌کنیم محاسبات موتورهایی که کاربرد بیشتری دارند مورد مطالعه قرار دهیم. در موتورهای تک‌فاز مقاومتی (اسپیلیت‌فاز) برای ایجاد اختلاف فاز در محدوده ۶۰ درجه الکتریکی بین جریان سیم‌پیچ اصلی و سیم‌پیچ راه‌انداز، مقاومت اهمی سیم‌پیچ راه‌انداز تقریباً سه برابر مقاومت اهمی سیم‌پیچ اصلی می‌گیرند و این عمل از کاهش سطح مقطع سیم‌پیچ راه‌انداز انجام می‌شود. بنابراین سیم‌پیچ راه‌انداز تحمل جریان‌های زیاد را در زمان‌های زیاد نخواهد داشت. لازم است پس از ایجاد دور مناسب (۷۵٪ دورنامی) توسط کلید گریز از مرکز یا رله‌های مغناطیسی از مدار الکتریکی خارج شود. در موتورهای راه‌انداز خازنی دایم یا موقت، خازن‌ها را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که در راه‌اندازی بین جریان سیم‌پیچ اصلی و سیم‌پیچ راه‌انداز، ۹۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز ایجاد شود تا حداکثر گشتاور در راه‌اندازی حاصل شود. به علت خروج سیم‌پیچی استارت از مدار الکتریکی پس از راه‌اندازی، عملاً $\frac{1}{3}$ هسته در تولید انرژی مکانیکی مشارکت نمی‌کند و این امر باعث می‌شود راندمان این موتور نسبت به موتورهای سه‌فاز خیلی پایین باشد. برای افزایش راندمان و بهره‌وری از کل هسته، از سیم‌پیچی طرح دوفاز استفاده می‌شود که یکی از سیم‌پیچ‌ها همواره با یک خازن دینامیکی در مدار سری می‌شود و اختلاف فاز بین دوسیم‌پیچ به ۹۰ درجه الکتریکی برسد.

۵-۱ محاسبات سیم‌پیچی موتورهای

تک‌فاز با سیم‌پیچ استارت موقت

۵-۱-۵ محاسبه قطر سیم اصلی و استارت


قدرت هسته استاتور موتورهای تک‌فاز نظیر موتورهای سه‌فاز با توجه به منحنی‌های داده شده از شماره ۱ تا ۶ در پودمان شماره ۴ از رابطه زیر به‌دست می‌آید.

$$P_r = K \times B^2 m \times L \times N_r$$

$$N_r = \frac{120 \times f}{2P} (1-S)$$

در موتورهای تک‌فاز با سیم موقت $\frac{2}{3}$ هسته در تولید توان شرکت می‌کند. توان موتور $\frac{2}{3}$ توان بالا می‌باشد. بنابراین:

$$P_m = \frac{2}{3} \times K \times B^2 m \times D^2 \times L \times N_r \quad (5-1)$$

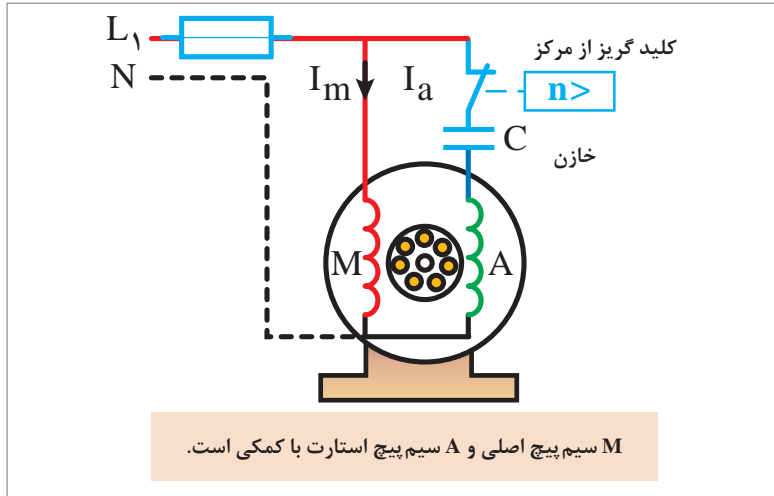

شکل ۱- الکتروموتور تک‌فاز

در شکل ۱ جریان سیم‌پیچ اصلی با توجه به رابطه ۵-۱، که از رابطه ۵-۲ به دست می‌آید.

$$I_m = \frac{P_m}{U \times \cos \varphi \times \eta} \quad (5-2)$$

η و $\cos \varphi$ را از جدول ۱ استخراج می‌کنیم.

جدول ۱- استخراج مقادیر بر حسب توان

قدرت (وات)	سیم پیچ استارت در مدار باقی می‌ماند.				سیم پیچ استارت از مدار خارج می‌شود.			
	$\cos \varphi$		η		$\cos \varphi$		η	
	$2P = 2$	$2P = 4$	$2P = 2$	$2P = 4$	$2P = 2$	$2P = 4$	$2P = 2$	$2P = 4$
۳۰	۰/۷۵	۰/۷۵	۰/۵۲	۰/۵۰	۰/۵۰	۰/۴۵	۰/۴۵	۰/۴۴

۴۰	۰/۸۳	۰/۸۳	۰/۵۵	۰/۵۲	۰/۵۵	۰/۵۰۵	۰/۴۹	۰/۴۸
۵۰	۰/۸۵	۰/۸۵	۰/۵۷	۰/۵۵	۰/۵۸۵	۰/۵۴	۰/۵۲۵	۰/۵۱۵
۷۵	۰/۸۸	۰/۸۸	۰/۶۰	۰/۵۸	۰/۶۲۵	۰/۵۸	۰/۵۶	۰/۵۵
۱۰۰	۰/۸۹۵	۰/۸۹۵	۰/۶۲	۰/۶۰	۰/۶۵	۰/۶۰۵	۰/۵۸	۰/۵۷
۱۲۵	۰/۹۰	۰/۹۰	۰/۶۳۵	۰/۶۲	۰/۶۷	۰/۶۲۵	۰/۶۰	۰/۵۹
۱۵۰	۰/۹۰۵	۰/۹۰۵	۰/۶۴۵	۰/۶۳	۰/۶۸	۰/۶۳۵	۰/۶۱	۰/۶۰
۲۰۰	۰/۹۱	۰/۹۱	۰/۶۶	۰/۶۴۵	۰/۷۰	۰/۶۵۵	۰/۶۳	۰/۶۲
۲۵۰	۰/۹۱	۰/۹۱	۰/۶۷	۰/۶۵۵	۰/۷۱۵	۰/۶۷	۰/۶۴۵	۰/۶۳۵
۳۰۰	۰/۹۱	۰/۹۱	۰/۶۸	۰/۶۶۵	۰/۷۲۵	۰/۶۸	۰/۶۵۵	۰/۶۴۵
۴۰۰	۰/۹۱۵	۰/۹۱۵	۰/۶۹	۰/۶۷۵	۰/۷۴	۰/۶۹۵	۰/۶۷	۰/۶۶
۵۰۰	۰/۹۱۵	۰/۹۱۵	۰/۷۱	۰/۶۸۵	۰/۷۵	۰/۷۰۵	۰/۶۸	۰/۶۶۵
۶۰۰	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۷۱	۰/۷۰	۰/۷۵۵	۰/۷۱	۰/۶۸۵	۰/۶۷
۷۰۰	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۷۲	۰/۷۱	۰/۷۶	۰/۷۱۵	۰/۶۹	۰/۶۷۵
۸۰۰	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۷۲۵	۰/۷۱۵	۰/۷۶۵	۰/۷۲	۰/۶۹۵	۰/۶۸
۱۰۰۰	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۷۴	۰/۷۳	۰/۷۷۵	۰/۷۳	۰/۷۰	۰/۶۸۵

توان سیم پیچ استارت:

$$P_a = \frac{1}{3} \times K \times B^2 m \times D^2 \times L \times N_r$$

(۵-۳)

جریان سیم پیچ استارت:

$$I_a = \frac{P_a}{U \times \cos \phi \times \eta}$$

با توجه به منحنی چگالی جریان قطر سیم اصلی و استارت به دست می‌آید.

$$d_m = 1/13 \sqrt{\frac{I_m}{J}}$$

$$d_a = 1/13 \sqrt{\frac{I_a}{J}}$$

۲-۵ محاسبه تعداد دور کلاف‌ها

الف) محاسبه تعداد دور کلاف‌های سیم پیچ اصلی: $\frac{2}{3}$ شیارها در سیم پیچی موتور تک فاز با استارت موقت را کلاف‌های سیم پیچ اصلی اشغال می‌کند، اگر تعداد شیارهای سیم پیچ اصلی را به Z_A و تعداد شیارهای کل استاتور را با Z نشان دهیم می‌توان نوشت:

$$Z_A = \frac{2}{3} Z \quad (5-4)$$

چون هر کلاف با دو بازو، دو شیار را اشغال خواهد کرد اگر تعداد کلاف سیم پیچ اصلی را با γ_A نشان دهیم مقدار آن از رابطه ۵-۵ قابل محاسبه است.

$$\gamma_A = \frac{Z_A}{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} Z \times \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{3} Z \quad (5-5)$$

تعداد شیارهای اصلی برای هر قطب از رابطه ۵-۶ به دست می‌آید.

$$q_A = \frac{Z_A}{4 \times P \times m} \quad (5-6)$$

m تعداد فازها برابر یک است در موتورهایی که سیم‌بندی آنها متحدالمرکز است،

گام سیم پیچی از رابطه $Y_{ZA} = \frac{Z_A}{2P}$ تعیین می‌شود.

مثال ۱: آرایش کلاف اصلی موتور ۳۶ شیار، ۴ قطب را تعیین کنید.

$$Z = 36, \quad 2P = 4$$


$$Z_A = \frac{2}{3}Z = \frac{2}{3} \times 36 = 24$$

$$Y_{ZA} = \frac{Z_A}{2P} = \frac{24}{4} = 6$$

$$q_A = \frac{Z_A}{4 \times P \times m} = \frac{24}{4 \times 2 \times 1} = 3$$

$$\text{تعداد گروه کلاف‌ها } G = \frac{\gamma A}{2q_A} = \frac{24}{2 \times 3} = 4$$

دیاگرام سیم‌پیچی شبیه شکل ۲ خواهد بود.

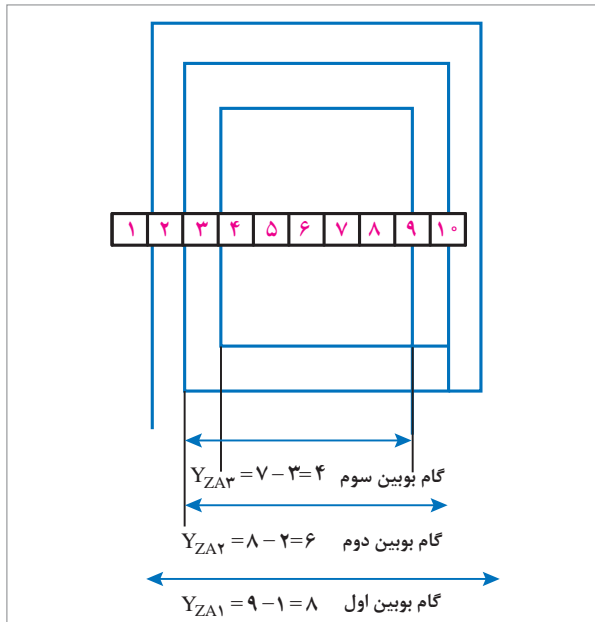

شکل ۲- دیاگرام سیم‌پیچی

زاویه الکتریکی شیارها:

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{36} = 2^\circ$$

ضریب وتر از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$K_P = \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \varepsilon\right) = \sin\left(\frac{18^\circ}{2} \times \frac{Y_Z}{Y_P}\right)$$

$$K_P = \sin\left(\frac{18^\circ}{2} \times \frac{Y_Z}{Z}\right) = \sin\left(\frac{P \times 36^\circ}{2} \times Y_Z\right) = \sin\left(\frac{Y_Z \times \alpha_{eZ}}{2}\right)$$

$$K_{P1} = \sin\left(\frac{Y_{ZA1} \times \alpha_{eZ}}{2}\right) = \sin\left(\frac{1 \times 2^\circ}{2}\right) = 0/985$$

$$K_{P2} = \sin\left(\frac{Y_{ZA2} \times \alpha_{eZ}}{2}\right) = \sin\left(\frac{6 \times 2^\circ}{2}\right) = 0/866$$

$$K_{P3} = \sin\left(\frac{Y_{ZA3} \times \alpha_{eZ}}{2}\right) = \sin\left(\frac{4 \times 2^\circ}{2}\right) = 0/64$$

$$SUB = K_{P1} + K_{P2} + K_{P3} = 0/985 + 0/866 + 0/64 = 2/5$$

درصد توزیع دوربوین‌ها به نسبت ضرایب کوتاهی گام‌ها خواهد بود.

$$\%N_{A1} = \frac{K_{P1} \times 100}{SUB} = \frac{0/985 \times 100}{2/5} = 39/4\%$$

$$\%N_{A2} = \frac{K_{P2} \times 100}{SUB} = \frac{0/866 \times 100}{2/5} = 34/64\%$$

$$\%N_{A3} = \frac{K_{P3} \times 100}{SUB} = \frac{0/64 \times 100}{2/5} = 25/6\%$$

ضریب کل سیم‌پیچی به قرار زیر حساب می‌شود.

$$K_{WA} = \frac{K_{A1} \times \%N_{A1} + K_{A2} \times \%N_{A2} + K_{P3} \times \%N_{A3}}{\%N_{A1} + \%N_{A2} + \%N_{A3}}$$

پس از تعیین K_{WA} تعداد دور کل سیم‌پیچی را از رابطه به دست می‌آوریم و بین کلاف‌ها متناسب با درصد توزیع تقسیم می‌کنیم.

$$N_{ph} = \frac{U_{ph}(1 - \% \Delta U) \times 2P}{4/44 \times f \times B_m \times L \times D \times K_{WA} \times 0/95}$$

سهم هر گروه کلاف از رابطه $N_{bA} = \frac{N_{phA}}{4P}$ به دست می‌آید، بدین ترتیب تعداد دور کلاف‌ها در هر گروه کلاف به قرار زیر مشخص می‌گردد.

$$N_{A1} = \frac{K_{A1} \times 100}{SUB} \times N_{bA} \quad \text{تعداد دور کلاف بزرگ (اول)}$$

$$N_{A2} = \frac{K_{A2} \times 100}{SUB} \times N_{bA} \quad \text{تعداد دور کلاف متوسط (دوم)}$$

$$N_{A3} = \frac{K_{A3} \times 100}{SUB} \times N_{bA} \quad \text{تعداد دور کلاف کوچک (سوم)}$$

ب) محاسبه تعداد دور کلاف‌های سیم پیچ استارت: اگر تعداد دور سیم پیچ استارت را به N_H و ضریب سیم پیچی استارت را به K_{WH} نشان دهیم بین تعداد دور استارت و دور اصلی در گروه کلاف رابطه زیر برقرار است.

$$N_H = \frac{K_{WA} \times N_{bA}}{K_{WH}} \times K$$


ضریب K را برابر $1/5$ در نظر می‌گیرند. پس از تعیین N_H با توجه به اینکه $\frac{1}{3}$ شیارهای استاتور با سیم پیچ استارت اشغال می‌شود نظیر توزیع سیم پیچ اصلی، سهم دور هر کلاف استارت را به دست می‌آوریم. توجه شود در اغلب سیم پیچی‌ها آرایش کلاف‌های استارت را نظیر سیم پیچ اصلی در نظر می‌گیرند.

پ) محاسبه ظرفیت خازن و مقاومت سیم پیچ استارت

اگر موتور یک فاز القایی با راه‌انداز مقاومتی باشد مقدار مقاومت راه‌انداز از رابطه

$$R_V = \frac{U}{I_A} \operatorname{tg}^2\left(\frac{\phi}{\psi}\right) \text{ به دست می‌آید. } R_V \text{ مقاومتی است که با سیم پیچ استارت سری}$$

می‌شود. I_A جریان سیم اصلی است، اختلاف فاز ولتاژ و جریان در سیم پیچ اصلی است (شکل ۳). مقاومت راه‌انداز از رابطه $R_H = R_V + R_A \times \operatorname{tg}^2\left(\frac{\phi}{\psi}\right)$ تعیین می‌شود.

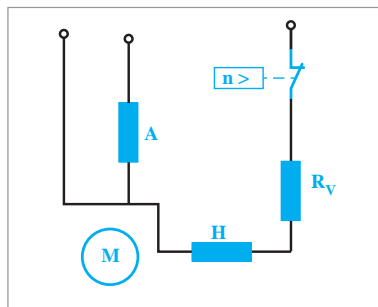


شکل ۳

R_A مقاومت اهمی سیم پیچ اصلی است. اگر در راه اندازی از خازن موقت استفاده کنیم اندازه ظرفیت خازن از رابطه

$$C_A = \frac{1}{3} \times \frac{I_A \times 10^6}{\omega \times U \times \text{tg} \varphi \times \sqrt{1 - \text{tg}^2 \varphi}} \mu\text{F}$$


محاسبه می شود (شکل ۴).

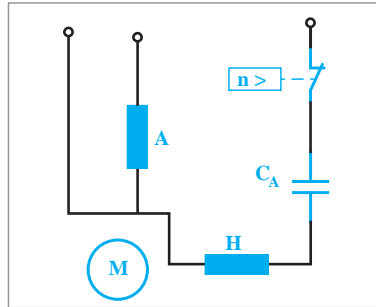

شکل ۴

در موتورهایی که خازن و سیم پیچ استارت (طرح دوفاز) پس از راه اندازی در مدار باقی می ماند ظرفیت خازن از رابطه $C_B = \frac{1}{3} \times \frac{I_A \times \sin \varphi \times 10^6}{\omega \times U} \mu\text{F}$ به دست

می آید. محاسبات موتورهای طرح دوفاز نظیر موتورهای طرح سه فاز می باشد با این تفاوت که تعداد فاز $m = 2$ در نظر گرفته می شود و اختلاف فاز بین سیم پیچ های دوفاز 90° درجه الکتریکی می باشد (شکل ۵).

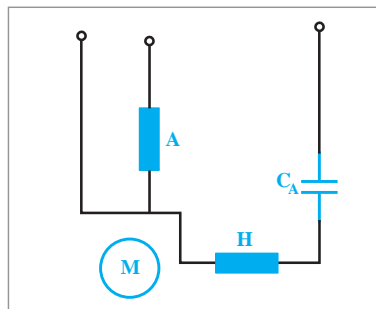


شکل ۵

در موتورهایی که هم خازن دائم و هم خازن موقت دارند ظرفیت خازن موقت سه برابر ظرفیت خازن دائم است. خازن موقت الکترولیتی و خازن دائم روغنی می باشد

در مدار شکل ۸۱ خازن موقت با C'_A و خازن دائم با C_B نشان داده شده است (شکل ۶)

ظرفیت خازن موقت $C'_A = \frac{2}{3} \times \frac{I_A \times \sin \varphi \times 10^6}{\omega \times U} \mu F$ ظرفیت خازن دائم

$$C'_A = 3C_B \text{ و } C_B = \frac{1}{3} \times \frac{I_A \times \sin \varphi \times 10^6}{\omega \times U}$$

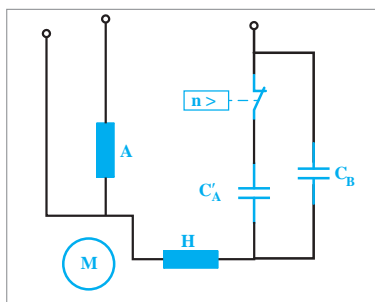

شکل ۶


برای راه اندازی موتور سه فاز در جریان تک فاز از خازن استفاده می کنند که ظرفیت خازن از رابطه زیر به دست می آید.

$$C = \frac{2 \times I \times 10^6}{\omega \times U} = \sin \varphi \mu F$$

تعیین طول یک دور کلاف (اندازه قالب ها)

با توجه به شکل ۷ طول هر کلاف از رابطه زیر به دست می آید.

$$L = \frac{\lambda / 4 (D + H_S) \times Y_Z}{Z} + 2L_S$$

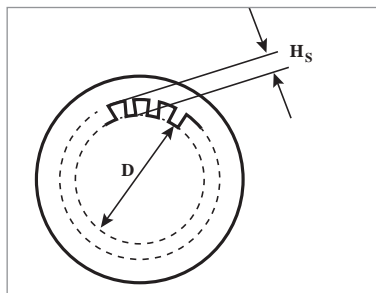

شکل ۷- عمق شیار

در این رابطه L_s طول مؤثر استاتور بر حسب سانتی متر و D قطر استاتور، بر حسب سانتی متر و H_s عمق شیار بر حسب سانتی متر می باشد. کل متر از سیم پیچی از رابطه $L_{At} = L_{A1} \times N_{A1} + L_{A2} \times N_{A2} + L_{A3} \times N_{A3}$ تعیین می شود و می توان مقاومت اهمی سیم پیچی را از رابطه $R_a = \rho \frac{L_{At} \times G_A}{A}$ به دست آورد. در این رابطه G_A تعداد گروه کلاف های سیم پیچی و A سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع و ρ مقاومت مخصوص بر حسب $\frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ می باشد. $\rho_{cu} = \frac{1}{56} \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ و $\rho_{Al} = \frac{1}{35} \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ است.

۲-۵- محاسبات موتورهای قطب چاک دار

اساس محاسبات این موتورها نظیر محاسبه موتورهای طرح دوفاز می باشد، با توجه به اینکه تعداد شیارهای آن بر اساس شیارهای چاک دار برابر ۸ شیار می باشد و از رابطه $\gamma_A = Z_A = \frac{1}{p} Z$ تعداد کلاف های هر فاز مشخص می گردد.

مثال ۲:

قطر هسته پمپ کولر $3/6$ سانتی متر و طول آن $1/55$ سانتی متر است. تعداد دور و قطر سیم مسی آن را به دست آورید. فرکانس منبع تغذیه 50° هرتز و ولتاژ آن 220 ولت است.

حل:

در این موتورها هر چاک دو شیار محسوب می شود.

$$Z = 8, \quad 2P = 2$$

$$\gamma_A = Z_A = \frac{1}{2 \times m} Z = \frac{1}{2 \times 2} \times 8 = 2$$

$$N_b = \frac{U(1 - \% \Delta U) \times 2P}{4/44 \times 2 \times f \times B_m \times D \times L \times K_{WA} \times 0/95 \times \gamma_A}$$

$$Y_{ZA} = \frac{Z_A}{2P} = \frac{4}{2} = 2$$

$$K_{PA} = \sin\left(\frac{2 \times 36^\circ}{8}\right) = 1 \Rightarrow K_{WA} = 1$$

$$N_b = \frac{220(1 - 0/02) \times 2}{4/44 \times 2 \times 50 \times 0/79 \times 0/036 \times 0/0155 \times 0/95 \times 2} = 1160 \text{ دور}$$

$$P_r = K \times B_m^2 \times D^2 \times L \times N_r$$

$$N_f = N_s (1-S) = \frac{120 \times 50}{2} (1 - 0.062) = 2814 \text{ r.p.m}$$

$$P_f = 1/5 \times 10^{-9} \times 0.79 \times 36^2 \times 15 / 5 \times 2814 = 0.53 \text{ KW}$$

$$I_A = \frac{P_f \times 1000}{2 \times U \times \cos \phi \times \eta} = \frac{0.53 \times 1000}{2 \times 220 \times 0.85 \times 0.87} = 0.25 \text{ A}$$

$$d = 1/13 \sqrt{A} = 1/13 \sqrt{\frac{0.25}{\lambda/2}} = 0.197 \approx 0.2 \text{ mm}$$


۳-۵- محاسبات سیم‌پیچی موتورهای اونیورسال

الف) محاسبه تعداد دور سیم بالشتک

تعداد دور هر بالشتک از رابطه $N_b = \frac{1/16 \times U \times 10^3}{b \times L \times B_m}$ محاسبه می‌شود. در این

رابطه b عرض هسته است که در شکل ۸ مشاهده می‌شود و B_m از منحنی شکل ۹

تعیین می‌شود.

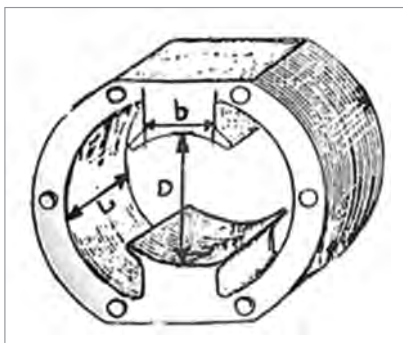

شکل ۸- موتور قطب چاک دار

تعداد دور هر کلاف آرمیچر از رابطه $N_a = \frac{2/83 \times N_b}{K}$ به دست می‌آید. K تعداد تیغه‌های کلکتور است.

ب) محاسبه قطر سیم آرمیچر و بالشتک

برای به دست آوردن قطر سیم آرمیچر ابتدا جریان هر راه جریان را به دست می آوریم.


$$I_a = \frac{\pi \times D \times B}{N_a}$$

N_a تعداد دور سیم بندی آرمیچر و B چگالی میدان از منحنی شکل ۸۵ تعیین می شود.


$$d_a = 1/113 \sqrt{\frac{I_a}{j}} \text{ mm}$$

J چگالی جریان از منحنی شکل ۹ تعیین می شود، چون در ماشین های انیورسال ۲ مسیر جریان داریم، لذا جریان در بالشتک ها دو برابر جریان آرمیچر است بنابراین قطر سیم بالشتک ها به قرار زیر تعیین می شود.


$$d_b = 1/13 \sqrt{\frac{2 \times I_a}{j}} \text{ mm}$$

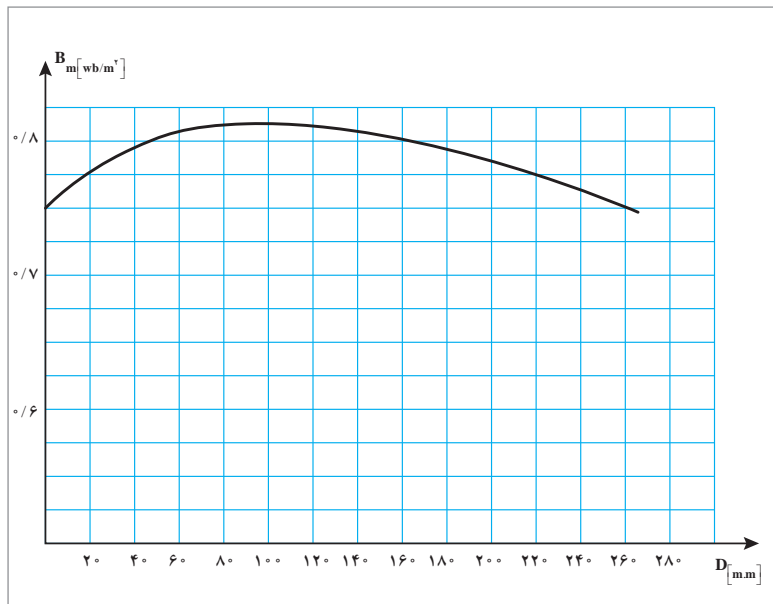

شکل ۹- منحنی قطر و چگالی

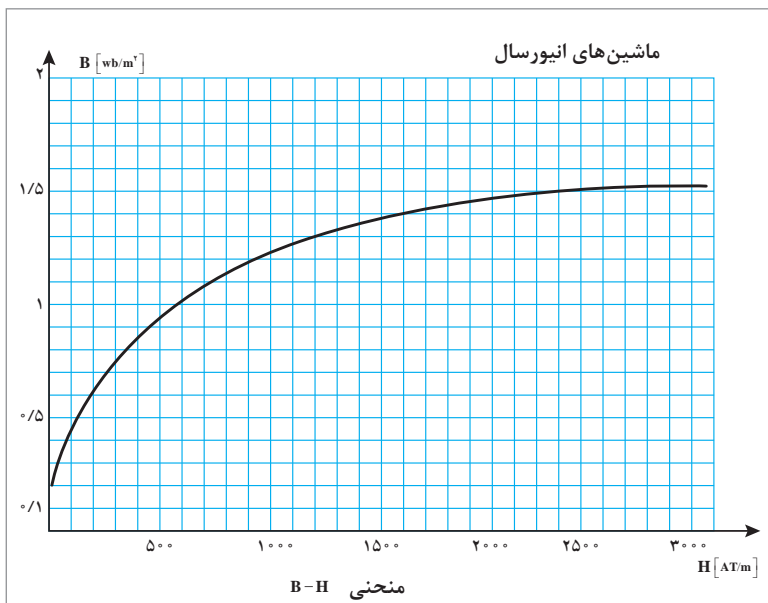

شکل ۱۰

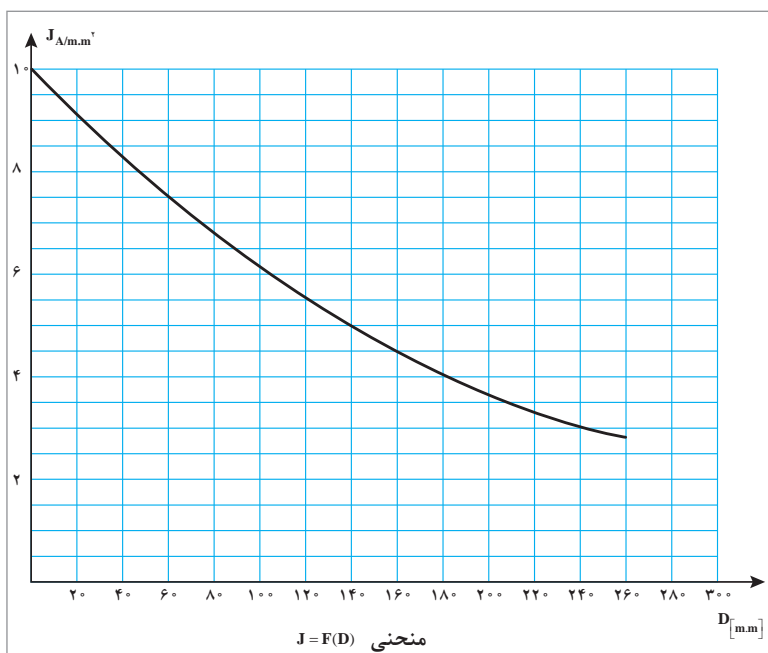

شکل ۱۱

پرسش



چند نمونه از دیگر کاربردهای الکتروموتورهای تک فاز را نام ببرید.
 جواب: موتورهای یخچال، آبمیوه‌گیری، دریل، کولر، پمپ آب، بالابرها، جاروبرقی، مخلوط‌کن‌ها، چرخ گوشت و ...

تحقیق



آیا سیم پیچ کمکی از نظر ضخامت و تعداد دور با سیم پیچ اصلی برابر است؟
 جواب: ضخامت سیم پیچ کمکی را به علت موقت بودن براساس ولتاژ کمتر از ولتاژ سیم پیچ اصلی در نظر می‌گیرند و چون به مدت کوتاه در مدار الکتریکی قرار می‌گیرد لذا نسبت به سیم پیچ اصلی کمتر است، ولی در موتورهای طرح دوفاز ضخامت سیم پیچ اصلی و کمکی تقریباً برابر هستند. تعداد دور سیم پیچ کمکی به علت در برداشتن تعداد شیار کمتر از تعداد دور بیشتری برخوردار است.

تحقیق



اگر کلید گریز از مرکز به هر دلیلی تغییر حالت ندهد چه پیامدی برای الکتروموتور خواهد داشت؟


جواب: اگر کلید گریز از مرکز در حالت راه‌اندازی تغییر وضعیت نداده باشد موتور راه‌اندازی نمی‌شود و موتور در حالت رتور قفل شده عمل کرده، چندین برابر جریان نامی از شبکه دریافت می‌کند و موتور می‌سوزد. اگر کلید در راه‌اندازی سیم پیچ استارت را در مدار قرار دهد و مدار آن را در ۷۵٪ دور نامی قطع نکند به علت هم‌ارز نبودن میدان سیم پیچ استارت با میدان سیم پیچ اصلی، موتور با سروصدا و نامتقارن کار خواهد کرد و جریان زیاد از شبکه دریافت خواهد نمود و از آنجایی که سیم پیچ استارت ضعیف و برای لحظه کوتاه طراحی می‌شود ولتاژ کم را تحمل می‌کند در مدت زمان کوتاه سوخته و از بین خواهد رفت.

تحقیق



آیا ممکن است الکتروموتور سه‌فاز را با اتصال به شبکه برق شهر (تک‌فاز) راه‌اندازی کرد؟

جواب: موتورهای سه‌فاز را با کمک خازن با مدار اتصالی شکل ۱۲ می‌توان راه‌اندازی کرد و ظرفیت خازن برای هر کیلووات را ۷۰ میکروفاراد در نظر می‌گیرند.

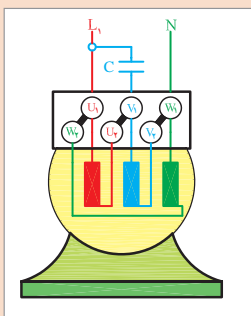

شکل ۱۲

پرسش

دیاگرام گسترده و دایره‌ای هر کدام از چه نمایی سیم‌پیچی الکتروموتور را نشان می‌دهد؟

جواب: دیاگرام گسترده نمای برش داده شده طولی سیم‌پیچی استاتور را نشان می‌دهد و دیاگرام دایره‌ای مقطع عرضی سیم‌پیچی استاتور را نشان می‌دهد.



تمرین

چگونه می‌توان از صحت خازن اطمینان حاصل کرد؟

جواب: مبتدی‌ترین روش استفاده از اهم‌متر است. ابتدا دو سر خازن را به هم وصل می‌کنیم تا در صورت داشتن ولتاژ ذخیره شده تخلیه شود سپس دو سر آن را به یک اهم‌متر، که در رنج $R \times 1000$ قرار دارد وصل می‌کنیم. اگر عقربه اهم‌متر با سرعت زیاد به صفر اهم‌متر برود سپس به آرامی به ∞ اهم‌متر برگردد خازن سالم است روش دقیق آن اندازه‌گیری ظرفیت آن از طریق مدار الکتریکی یا پل‌های اندازه‌گیری می‌باشد.



پرسش

پس از تغییر وضعیت کلید کولر از حالت خاموش به حالت روشن کولر راه‌اندازی نمی‌شود. به علت آن در کدام مورد اشاره شده است؟
الف) سیم‌پیچ راه‌انداز سوخته است.

ب) کلید گریز از مرکز به حالت اولیه برنگشته است.

جواب: هر دو گزینه ممکن است صحیح باشد. چون اگر سیم‌پیچ استارت بسوزد موتور راه‌اندازی نمی‌شود و اگر کلید گریز از مرکز به حالت اول برنگردد مدار سیم‌پیچ استارت از شبکه تغذیه نخواهد کرد و گشتاور راه‌اندازی صفر خواهد شد و موتور راه نخواهد افتاد.



پرسش

با توجه به تعداد قطب حالت‌های دور کند و تند کولر در هر حالت دور نامی کولر چند دور در دقیقه است؟

جواب: معمولاً موتورهای کولر با لغزش ۶٪ کار می‌کنند و دور کند آنها ۶ قطب و دور تند آنها ۴ قطب می‌باشد.



$$N_f = N_s (1 - S)$$

فصل دوم: بررسی محتوای کتاب درسی

$$N_s = \frac{f \times 120}{P}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{دور کند} \rightarrow N_r = \frac{50 \times 120}{6} (1 - 0.06) = 940 \text{ r.p.m} \\ \text{دور تند} \rightarrow N_r = \frac{50 \times 120}{4} (1 - 0.06) = 1410 \text{ r.p.m} \end{array} \right.$$

منابع و مآخذ

- ۱ برنامه درسی رشته الکتروتکنیک، ۱۳۹۳.
- ۲ محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک‌ها، مؤلف علی عراقی، فتح الله نظریان، احمد معیری.
- ۳ محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی تک‌فاز، انیورسال و سیم‌پیچی آرمیچر مؤلفین علی عراقی، علی رحیمیان‌پرور، محمود حیدری، احمد معیری.
- ۴ ماشین‌های الکتریکی، مؤلف دکتر پ - س - سن، ترجمه دکتر مهرداد عابدی، مهندس محمدتقی نبوی.
- ۵ تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی، محمود اعتضادی، ناصر ساعتچی و ...، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۵.
- ۶ بروشورها و کاتالوگ‌های شرکت‌های کابل و سیم



بهنر آموزان محترم، می‌توانند نظرهای اصلاحی خود را دربارهٔ مطالب این کتاب از طریق نامه بدانشانی تهران -

صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - گروه درسی مربوط و یا پیام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

دخترتالیف کتاب های درسی و حرفه ای دکاردانش

