

فصل ۴

آج زنی

توانایی آج زنی روی قطعات کار

۱- آشنایی با مفهوم آج زنی

۲- شناسایی انواع قرقره های آج و محاسبات
مربوطه

۳- آشنایی با انواع آج و کاربرد آن

۴- شناسایی اصول انتخاب دور و محاسبه دور
پیش روی جهت آج زنی

۵- شناسایی اصول آج زنی روی قطعات

۶- شناسایی اصول موارد اینمنی هنگام آج زنی

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۷	۹

هدفهای رفتاری

۱- مفهوم آج زنی را بیان کند.

۲- انواع قرقره آج را نام ببرد.

۳- عملیات آج زنی توسط دستگاه تراش را به درستی انجام بدهد.

۴- عملیات بستن قرقره آج بر روی رنده گیر را به درستی انجام بدهد.

۵- عمل تنظیم قرقره آج را نسبت به سطح کار را به درستی انجام بدهد.

۶- قرقره مناسب با کار را انتخاب بکند.

۷- قسمتهای مختلف قرقره آج را از هم تمیز دهد.

۸- نکات انجام عملیات آج زنی را رعایت کند.





- ۱- برای ایجاد اصطکاک بیشتر بین دست و سطوح کار چه عملی را بر روی قطعه می توان انجام داد؟
- ۲- عمل مضرس کردن سطح کار را نامند.
- ۳- به چه روشی می توان سطح کار را آج زد؟
- ۴- در خصوص استفاده از ابزار آج توضیح دهید؟
- ۵- انواع آج را نام ببرید؟
- ۶- چگونه می توان آج مناسب با قطعه کار انتخاب کرد؟
- ۷- عمل آج زنی بوسیله چه دستگاهی انجام می شود؟
- ۸- نکاتی که در خصوص آج زنی باید رعایت شود را بنویسید؟

آج زنی

شناسایی قرقه آج

ابزاری است که به شکل نورد عملیات آج زنی را انجام می دهد و چون قطعه کار بین دو سطح قرقه آج کاملاً مهار و فشرده می شود.

سطح حاصل از این عملیات به دلیل این فشردگی از استحکام و مقاومت خوبی برخوردار می باشد (به دلیل آنکه کریستال های لایه بیرونی یا محیطی کار کاملاً فشرده می شود و سطح را مستحکم می نماید). تصویر ۲

از آن جهت آج زنی بر روی سطح کار دارای اهمیت است که بتوان در سطح قطعه کار فرورفتگی ها و برجستگی هایی را ایجاد نمود تا در موقعی که می خواهیم قطعه یا ابزاری را در

دست نگه داریم از محل آج خورده‌ی آن که سطح مناسبی است به خوبی در دست مهار گردد، این سطح سبب اصطکاکی خواهد شد که در صورت وارد آمدن نیرو یا ضربه به آن به راحتی ابزار یا قطعه از دست رها نخواهد شد بدین منظور روی

سطوح قطعات کار آج زده می شود. تصویر ۱

قرقه آج از سه قسمت تشکیل شده است:

● بدن

● نگهدارنده قرقه

● قرقه

تصویر ۳

جنس قطعه کار از فولاد

در صورتی که قطر قطعه کار تا ۸ میلی مترو برای تمام طول ها مقدار $t = 0/6 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۱۶ تا ۸ میلی متر برای تمام طول ها مقدار $t = 0/6 \text{ mm}$ و $t = 0/5 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۱۶ میلی مترو طول تا ۶ میلی متر مقدار $t = 0/5 \text{ mm}$ و $t = 0/6 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۱۶ میلی مترو طول تا بیشتر از ۶ میلی متر مقدار $t = 0/8 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول تا ۶ میلی متر مقدار $t = 0/6 \text{ mm}$ انتخاب می شود.


در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول از ۱ تا ۶ میلی متر مقدار $t = 0/8 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول بیشتر از ۱ میلی متر مقدار $t = 1 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

انواع آج

آج مستقیم

این آج دارای دندانه هایی است که کاملاً به موازات محور قرقه و روی محیط خارجی آن قرار گرفته است. تصویر ۴

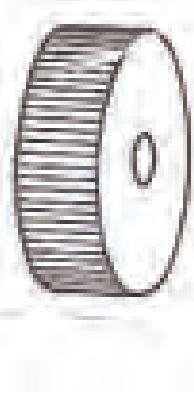

شکل ۴

روش انتخاب آج

این انتخاب با در نظر گرفتن نوع قرقه و آج آن و نیز با توجه به طول و قطر و جنس قطعه کار انجام می گیرد که طبق دسته بندی که بر مبنای جنس قطعه صورت گرفته می توان به شرح ذیل قرقه را برای آج زنی انتخاب کرد:

بدون در نظر گرفتن جنس قطعه کار

در صورتی که قطر قطعه کار ۸ میلی مترو طول آن به هر اندازه باشد مقدار $t = 0/5 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۱۶ تا ۸ میلی مترو طول آن به هر اندازه باشد مقدار $t = 0/6 \text{ mm}$ و $t = 0/5 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۱۶ میلی مترو تا طول ۶ میلی متر مقدار $t = 0/6 \text{ mm}$ و $t = 0/5 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۱۶ میلی مترو تا طول بیشتر از ۶ میلی متر مقدار $t = 0/8 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو تا طول ۶ میلی متر مقدار $t = 0/6 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول از ۱ تا ۶ میلی متر مقدار $t = 0/8 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

در صورتی که قطر قطعه کار از ۳۲ تا ۶۳ میلی مترو طول بیشتر از ۱ میلی متر مقدار $t = 1 \text{ mm}$ انتخاب می شود.

نکته: اندازه t فاصله بین شیار های روی سطح آج می باشد.

که هر مقدار قطر قطعه کار بیشتر باشد این فاصله بیشتر خواهد شد و هر مقدار فاصله آن کمتر باشد برای قطعاتی با قطر کمتر کاربرد دارد.

آج مکعر

دندانه ها به موازات محور می باشد ولی سطح بیرونی قرقره به صورت مکعر توخالی بوده که برای قطعات محدب کاربرد دارد. تصویر ۷

آج مایل راست دندانه


دندانه های این آج به گونه ای بر روی محیط بیرونی قرقره قرار گرفته است که به صورت مایل می باشد و اگر سطح مقطع آن را موازی با سطح افقی قرار دهیم صعود دندانه ها به سمت راست متمایل شده اند. تصویر ۵

آج محدب


دندانه ها به موازات محور می باشد ولی سطح بیرونی قرقره به صورت محدب برای قطعاتی که سطح آنها گود است به کار می رود. تصویر ۸

آج مایل چپ دندانه


این آج مانند آج مایل راست دندانه می باشد ولی جهت صعود آن وقتی موازی با سطح افقی قرار داده شود به سمت چپ متمایل شده است. تصویر ۶

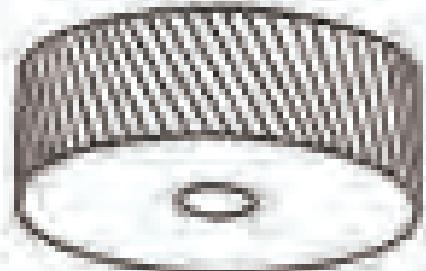


شکل ۶

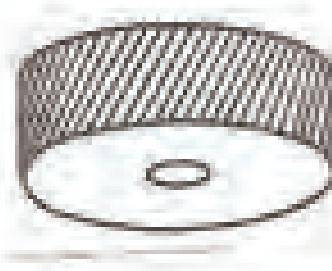

شکل ۵

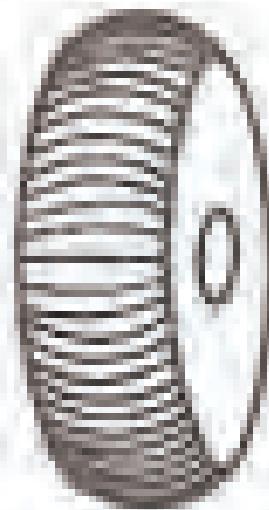

شکل ۸

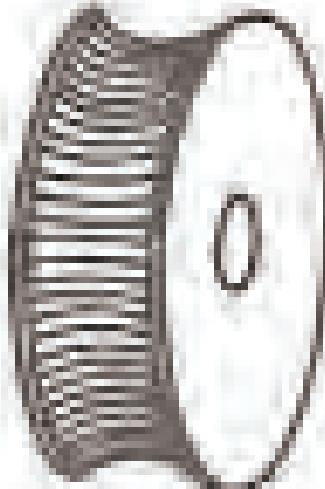


شکل ۷

چون عملیات آج زنی تحت فشار غلتک های قرقه انجام می گیرد لذا به ازای قسمت هایی که داخل قطعه کار فرو می رود قسمت های دیگری از سطح به صورت برجستگی بیرون زده می شود که این مقدار سبب می شود قطر قطعه کار به اندازه $\frac{1}{2}$ فاصله ای تقسیمات آج روی سطح قرقه افزایش یابد که نیاز است قبل از عمل آج زنی قطر قطعه کار به این میزان کمتر تراشیده شود تا در قطعاتی که قطر ایجاد شده پس از عمل آج زنی حائز اهمیت است حفظ شود. تصویر ۱۱ برای طول های کوچکی از قطعه کار که می خواهیم عملیات آج زنی انجام گیرد نیاز است قطعه کار کوتاه بسته شود تا به ازای نیروی واردہ از ابزار قطعه کار از کار گیر خارج یا کج نشود و برای قطعات با طول بلند نیاز است طرف دیگر کار به واسطه مرغک مهار شود. تصویر ۱۲




شکل ۱۰


مواحل بستن قرقه آج و نکاتی در خصوص آج زنی
نگهدارنده ای قرقه های آج را بایستی در امتداد محور کار و یا کمی پائین تراز آن تنظیم کرده و حتی الا مکان کوتاه و مماس بر لبه دستگاه قطعه گیر بست. تصویر ۹
امتداد نگهدارنده قرقه عمود بر محور کار بسته می شود و می توان رنده گیر را به اندازه $1\frac{1}{2}$ درجه نسبت به محور کار به سمت جهت حرکت پیشروی زاویه داد. که این عمل سبب می شود که چون قرقه دارای ضخامتی است و نیرویی که از طرف سوپرت عرضی جهت فرو رفتن ابزار به داخل کار وارد می گردد در سطح قرقه اثر کمتری گذارد و با عکس العمل کمی که قرقه ایجاد می کند احتمال عقب رفتن سوپرت و در گیری نامناسب در طول کار بوجود نیاید. لذا زاویه ای تعريف شده سبب می گردد که نیروی وارد به صورت نقطه ای و تدریجی از ابتدا تا انتهای سطح جلوی قرقه، به صورت تدریجی وارد گردد. تصویر ۱۰

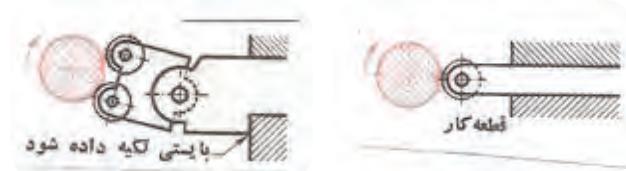

شکل ۹

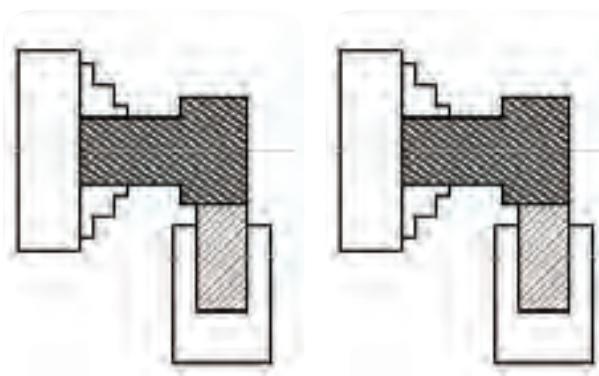

شکل ۱۲

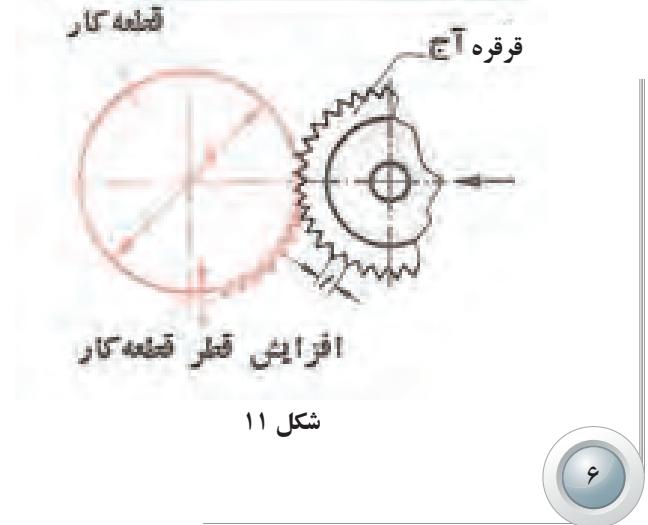

شکل ۱۱

مقدار عمق بار را می توان به اندازه‌ی فاصله‌ی تقسیمات آج با استفاده از سوپرت عرضی نسبت به سطح بیرونی کار وارد نمود که این مقدار بار دهی بر حسب ظرفیت دستگاه می توان در یک مرحله انجام گیرد در صورتی که نیاز باشد عمق بار در چندین مرحله انجام شود نیاز است تا کامل شدن سطح آج به شکل هرمی عمل بار دهی انجام گیرد و نیاز است که در هر مرحله بار دهی، طول کل قطعه کار را که می خواهیم آج بزنیم نکرده بلکه جهت حرکت سوپرت طولی (در حالت اتو مات) معکوس می شود که این عمل بار دهی در هر مرحله در ابتدای طول کار انجام می گیرد و این عملیات تا زمانی که شکل آج کامل گردد انجام می شود و در پایان قرقه را از کار جدا کرده و دستگاه را به وضعیت اولیه بر می گردانیم.

سرعت پیشروی انتخابی در عملیات آج زنی به میزان نصف تقسیمات آج در نظر گرفته می شود و سرعت برشی را چون عملیات آج زنی تحت فشار و با اعمال نیرو در واحد سطح انجام می گیرد لذا سعی می کنیم از حداقل عده دوران انتخابی دستگاه برای آن استفاده کنیم تا سرعت پیشروی سوپرت که ارتباط مستقیم با عده دوران قطعه کار دارد با حداقل سرعت انجام گیرد تا ابزار فرصت انتقال آج های روی قرقه بر سطح کار را داشته باشد.

در هنگام عملیات آج زنی به دلیل اصطکاک و حرارت بالایی که ایجاد می شود نیاز است که از مایع خنک کننده با توجه به جنس کار انتخاب نمود تا سطح کار نیز از کیفیت بیشتری برخوردار گردد.

در حین عمل آج زنی نیز ذرات ریزی به علت شرایط ریخته گری یا نورد کاری قطعه خام ایجاد می شود که نیاز است در هنگام آج زنی این ذرات با یک برس سیمی کنار زده شود تا سطح آج یکنواخت حاصل شود.

۳- رنده رو تراش راست بر در رنده گیر قوار داده شود تا

پس از مرکز کردن نوک رنده با مرغک با آچار محکم شود.

تصویر ۱۵

۴- هر دو مقطع کارتا طول ۱۲۰ میلی متر کف تراشی شود.

تصویر ۱۶

دستور کار (۱)

قطعه ای به قطر ۲۰ میلی متر و به طول ۱۲۰ میلی متر آج دو طرفه (ضربدری) ریز، زده شود.

۱- قطعه ای به طول ۱۲۴ میلی متر به قطر ۲۲ میلی متر ببریده شود. تصویر ۱۳

۲- قطعه کار مابین فکین سه نظام بسته شود. تصویر ۱۴



شکل ۱۴



شکل ۱۳



شکل ۱۶



شکل ۱۵

- ۵- با استفاده از مته مرغک مقطع هر دو طرف قطعه کار مته مرغک زده شود. تصویر ۱۷
- ۶- قطعه کار مایین فکین سه نظام و مرغک بسته شود. تصویر ۱۸
- ۷- پیشروی مناسب بر روی جعبه دنده پیشروی تنظیم و عده دوران سه نظام دستگاه تنظیم شود، و اهرم کلاچ در گیر شده تا سه نظام دوران کند. تصویر ۱۹
- ۸- تا قطر ۲۰ میلی متر عملیات روتراشی بر روی قطعه کار انجام شود. تصویر ۲۰



شکل ۱۸



شکل ۱۷



شکل ۲۰



شکل ۱۹

- ۱۱- رندۀ گیر را به اندازه ۲ درجه نسبت به سطح قطعه کار زاویه به راست داده و رندۀ گیر را محکم کنید. تصویر ۲۳
- ۱۲- دستگاه را روی حداقل عده دوران و حداقل مقدار پیش روی اتمات طولی سوپرت برای عملیات آج زنی تنظیم کنید. تصویر ۲۴

- ۹- پخ با زاویه ۴۵ درجه و به طول ۲ میلی متر روی لبه ابتدای کار ایجاد شود. تصویر ۲۱
- ۱۰- رندۀ قرقه آج در رندۀ گیر قرار داده شده تا پس از تنظیم با مرغک با آچار محکم شود. تصویر ۲۲



شکل ۲۲



شکل ۲۱



شکل ۲۴




شکل ۲۳

۱۶- کلاچ را معکوس کرده تا قرقه آج به ابتدای کار منتقل شود و مجدداً عمل باردهی تا عمق کامل دندانه آج انجام شود. تصویر ۲۸

دستور کار (۲)

قطعه کار دستور کار شماره (۱) تا قطر ۱۸ میلی متر تراشیده شود و مجدداً آج دو طرفه ریز زده شود.

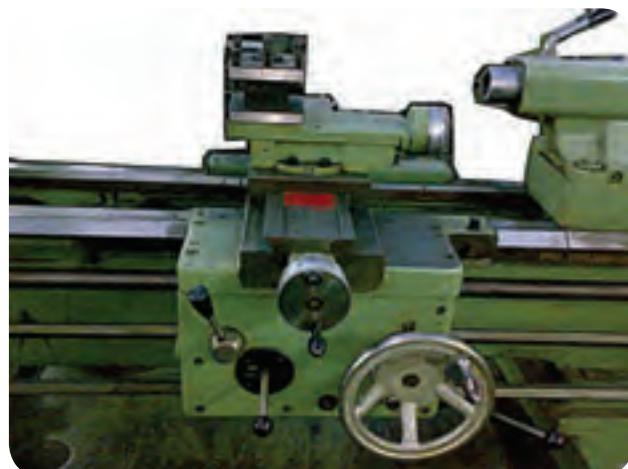

شکل ۲۶

۱۳- اهرم کلاچ را در گیر کنید تا سه نظام بچرخد، و آهسته سطح قرقه آج را با سطح کار مimas کنید. تصویر ۲۵

۱۴- اهرم اتومات پیشروی سوپرت طولی را در گیر کرده تا قرقه آج بر روی طول کار حرکت کند. تصویر ۲۶


۱۵- در انتهای طول اگر سطح آج کامل نشده باشد. (ضمناً قرقه آج از انتهای طول کار خارج نشده باشد). تصویر ۲۷



شکل ۲۵



شکل ۲۸

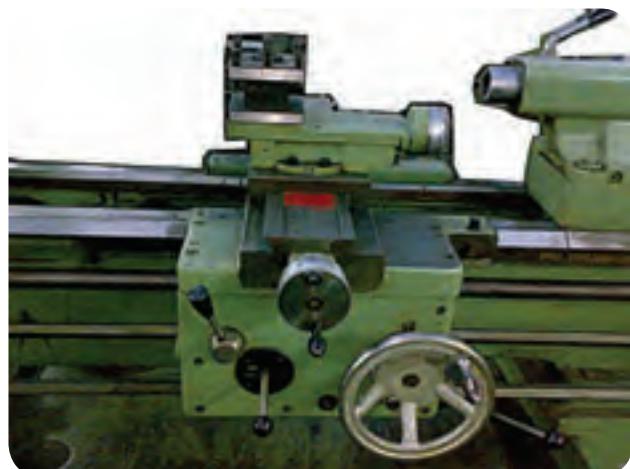

شکل ۲۷



پاپانی

- | ارزشیابی پایانی | |
|---|-------|
| ۱- مفهوم آج زنی را بیان کنید؟ | |
| ۲- عمل آج دار کردن سطوح را نامند. | |
| ۳- بعد از عمل آج زنی قطر کار به اندازه میلی متر افزایش می یابد. | |
| ۴- انتخاب اندازه آج با توجه به و انتخاب می شود. | |
| ۵- در هنگام آج زنی زاویه رنده گیر چند درجه است؟ | |
| الف- ۶- سرعت پیش روی دستگاه تراش با توجه به چه پارامتری | |
| ب- ۷- انتخاب می شود؟ | |
| الف- ۸- فاصله تقسیمات آج | |
| ب- ۹- عده دوران کار | |
| ج- ۱۰- انجام می شود. | |

فصل ۷

تیز کردن رنده

توانایی تیز کردن رنده انواع رنده
ترواشکاری با دست

- شناسایی زوایای انواع رنده تراش
- آشنایی با سنجک سمباده های معمولی والماسی
- شناسایی اصول رعایت موارد ایمنی هنگام تیز
کردن رنده
- شناسایی اصول تیز کردن انواع رنده تراش
کاری با دست

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۳	۷	۱۰

هدفهای رفتاری

۱- نکات ایمنی در سنجک زنی را رعایت کند.

۲- مشخصات رنده پیچ بری خارجی متريک و اينچی را از يكديگر تميز دهد.

۳- رنده پیچ بری خارجی و داخلی را به درستی تیز کند.

۴- مشخصات پیچ های انتقال حرکت را از يكديگر تميز دهد

۵- رنده دندانه ذوزنقه را تیز کند.

۶- عمل کنترل رنده را انجام دهد.

۷- مشخصات پیچ های انتقال حرکت را نام ببرد.





۱- با چه ابزاری می توان عمل براده برداری را انجام داد؟

۲- انواع ابزارهایی را که بتوان با آن عمل براده برداری را انجام داد را نام ببرید؟

۳- یک ابزار براده برداری باید دارای چه مشخصاتی باشد؟

۴- زوایایی را که می توان بر روی یک ابزار ایجاد کرد را نام ببرید؟

۵- ابزار های براده برداری نشان داده شده در شکل را نام ببرید؟

تصویر

۶- قطعات نشان داده شده در شکل با چه ابزارهایی ساخته شده است؟

تصویر



۴- ماسک در جلوی دهان قرار داده شود تا از ورود ذرات

براده به دهان جلوگیری شود. تصویر ۴

۵- ابزار را روی سطح سنگ حرکت داده تا سطح سنگ

غیر یکنواخت نگردد. تصویر ۵

۶- ساعت و انگشت در هنگام کار در دست نباشد.

تصویر ۶

نکات ایمنی در خصوص سنگ زنی

۱- در عملیات سنگ زنی از عینک استفاده شود. تصویر ۱

۲- ابزاری را که می خواهیم سنگ بزنیم کاملا در دست

مهار شود. تصویر ۲

۳- فاصله پایه (محل قرار گیری ابزار) تا سطح سنگ از ۲


تا ۳ میلیمتر بیشتر نباشد. تصویر ۳



شکل ۲




شکل ۱

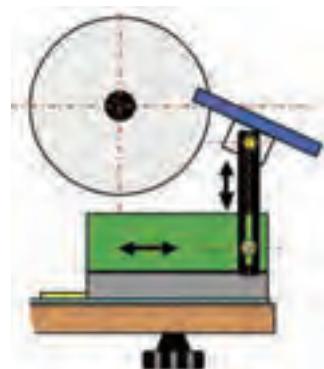

شکل ۳



شکل ۶

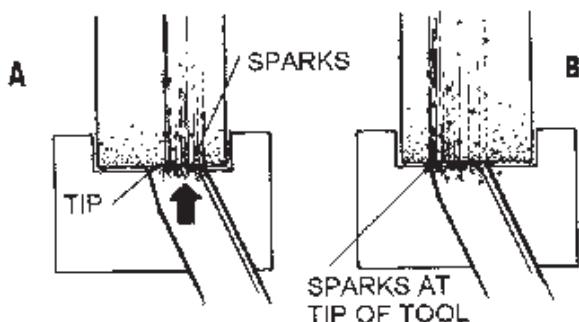

شکل ۵

موائل تیز کردن رنده پیچ بری خارجی

- ۱- تکیه گاه سنگ را نسبت به سطح سنگ تنظیم کنید. شکل ۷
- ۲- رنده را با دست راست محکم مهار کنید. شکل ۸
- ۳- سطح پیشانی رنده را با سنگ درگیر کرده تا زاویه آزاد اصلی بر روی آن ایجاد گردد. شکل ۹
- ۴- سطح کناری رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سنگ درگیر می کنیم. این عمل را از هر دو طرف رنده انجام دهید. شکل ۱۰
- ۵- رنده را تحت زاویه 30° درجه از جلو با سطح سنگ درگیر می کنیم تا نوک تیزی برای رنده ایجاد گردد. این عمل را از هر دو طرف رنده دهید. شکل ۱۱
- ۶- رنده را با شابلن رنده پیچ بری متريک كنترل کنید. شکل ۱۲



شکل ۸



شکل ۱۰



شکل ۱۲

رنده پیچ بری خارجی (متريک ، اينچي)

رنده اى را که تحت زاویه راس دندانه 60° درجه عمل براده برداری را تحت زاویه پیچش بر روی قطعه کار انجام دهد را پیچ بری نامند.

هدف از اين عمل ایجاد رزووه هايی بر روی کار به منظور درگيری با مهره می باشد.

رنده پیچ بری منطبق با شابلن رنده اى که به همين منظور کاربرد دارد تیز می گردد. که به ازاء هر مرحله سنگ زدن رنده را می توان با شابلن کنترل کرد. باید توجه داشت که رنده پیچ بری دندانه اينچي با همين خصوصيات است ولی زاویه راس رنده 55 درجه است.



شکل ۷



شکل ۹



شکل ۱۱

مراحل تیز کردن رنده پیچ بری داخلی

- ۱- سطح جلوی رنده را تحت زاویه آزاد اصلی با سنگ مماس کنید. شکل ۱۴
- ۲- رنده را روی سطح سنگ حرکت دهید، تا زاویه آزاد کامل شود. شکل ۱۵
- ۳- سطح کناری (چپ) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سنگ مماس کنید. و تا کامل شدن زاویه در طول سنگ حرکت دهید. شکل ۱۶
- ۴- سطح کناری (چپ) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سنگ مماس کنید، و تا کامل شدن زاویه در طول سنگ حرکت دهید. شکل ۱۷
- ۵- رنده را با شابلن دنده کنترل کنید. شکل ۱۸

رنده پیچ بری داخلی (متريک ، اينچي)

از اين رنده به منظور ايجاد رزوه در داخل سوراخ استفاده می شود. شكل ظاهري اين رنده شمشى با طول مستقيم و سرخميده می باشد که شكل رنده پیچ بری در قسمت خميده ايجاد می گردد. تا در هنگام عمليات پیچ بری داخلی رنده در امتداد سوراخ قرار گيرد و نوك رنده عمود بر سطح سوراخ شود. که زاويه راس اين رنده برای پیچ متريک دارای زاويه 60° درجه می باشد که مناسب با جنس کار و ابزار زاويه آزاد اصلی و فرعی را نيز از جدول انتخاب کرد. قبل توجه است که رنده پیچ بری اينچي تمام خصوصيات رنده با مشخصات ميليمتری را دارا می باشد با اين تفاوت که زاويه راس آن 55° درجه است.

تصویر ۱۳



شکل ۱۶



شکل ۱۳



شکل ۱۸



شکل ۱۷

مراحل تیز کردن رنده دندانه ذوزنقه

- ۱- سطح جلوی رنده را تحت زاویه آزاد رنده با سطح سنگ مماس کنید. شکل ۱۹
- ۲- با حرکت طولی رنده روی سطح سنگ زاویه آزاد اصلی را کامل کنید. شکل ۲۰
- ۳- سطح کناری (چپ) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سطح سنگ مماس کنید. تا سطح کامل شود. شکل ۲۱
- ۴- سطح کناری (راست) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سطح سنگ مماس کنید. تا سطح کامل شود. شکل ۲۲
- ۵- رنده را با شابلن رنده کنترل کنید. شکل ۲۳

رنده دندانه ذوزنقه


از این رنده به منظور عملیات پیچ بری دندانه های ذوزنقه استفاده می شود که پیچ های حاصل از این عملیات تراشکاری به نام پیچ های انتقال حرکت هستند. که دارای زاویه راس ۳۰ درجه و با توجه به جنس کار و ابزار دارای زاویه آزاد اصلی و فرعی نیز می باشند. که اندازه عرض لبه برنده جلوی رنده با توجه به گام پیچ مناسب با شابلن تیز می شود.



شکل ۲۱



شکل ۱۹

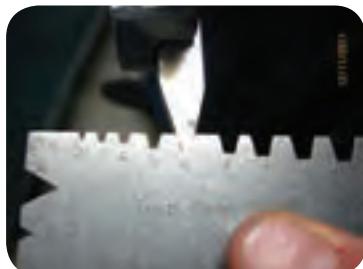

شکل ۲۳



شکل ۲۲

رنده دندانه مربع

مراحل تیز کردن رنده دندانه مربع

- ۱- سطح جلوی رنده را تحت زاویه آزاد رنده با سطح سنگ مماس کنید. شکل ۲۵
- ۲- با حرکت طولی رنده روی سطح سنگ زاویه آزاد اصلی را کامل کنید. شکل ۲۶
- ۳- سطح کناری (چپ) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سطح سنگ مماس کنید. تا سطح کامل شود. شکل ۲۷
- ۴- سطح کناری (راست) رنده را تحت زاویه آزاد فرعی با سطح سنگ مماس کنید. تا سطح کامل شود. شکل ۲۸
- ۵- لبه برنده عرضی رنده را با شابلون کنترل کنید. شکل ۲۹


از این رنده به منظور ایجاد رزوه دندانه مربع بر روی سطح میله گرد می باشد که هدف از آن ایجاد انتقال حرکت است. این رنده دارای زاویه ۹۰ درجه بوده که عرض لبه برنده آن به اندازه نصف گام می باشد که می توان برای کنترل اندازه ایجاد شده روی لبه از کلیس استفاده کرد و زاویه آزاد اصلی و فرعی نیز متناسب با جنس کار و ابزار بر روی سطوح رنده ایجاد می گردد. تصویر ۲۴




شکل ۲۵



شکل ۲۴

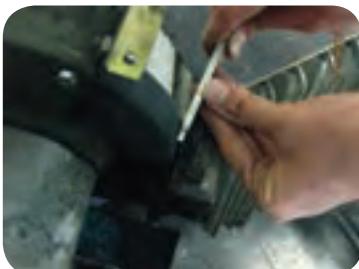

شکل ۲۶

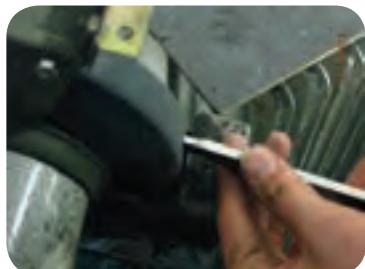

شکل ۲۷



شکل ۲۹



شکل ۲۸

مراحل تیز کردن رنده قوس داخلی

- ۱- لبه برنده رنده را بالبه قوس سنگ مماس کنید. تصویر ۳۱
- ۲- رنده را با چرخش بر روی لبه سنگ تحت زاویه آزاد اصلی انجام دهید. تصویر ۳۲
- ۳- قوس رنده را با شابلن قوس کنترل کنید. تصویر ۳۳

رنده قوس داخلی

برای ایجاد قوس با شعاع کم بر روی رنده ها می توان با استفاده از سنگ ، قوس را بر روی رنده ایجاد کرد که این رنده روی لبه کار را قوس خارجی ایجاد می کند. که عمل کنترل قوس با شابلن قوس انجام می شود. تصویر ۳۰



شكل ۳۱



شكل ۳۰



شكل ۳۳



شكل ۳۲

رنده قوس خارجی

- مراحل تیز کردن رنده قوس خارجی**
- ۱- لبه برنده رنده را با سطح سنگ مماس کنید. تصویر ۳۴
 - ۲- رنده را با چرخش بر روی سطح سنگ تحت زاویه آزاد اصلی انجام دهید. تصویر ۳۵
 - ۳- قوس رنده را با شابلن قوس کنترل کنید. تصویر ۳۶

برای ایجاد قوس با شعاع کم بر روی رنده ها می توان با استفاده از سنگ ، قوس را بر روی رنده ایجاد کرد که این رنده روی لبه کار را قوس داخلی ایجاد می کند. که عمل کنترل قوس با شابلن قوس انجام می شود.



شكل ۳۵



شكل ۳۴




شكل ۳۶

دستور کار شماره ۱

رنده پیچ بری خارجی متريک با زاويه آزاد اصلی و فرعی

۸ درجه تیز کنید.

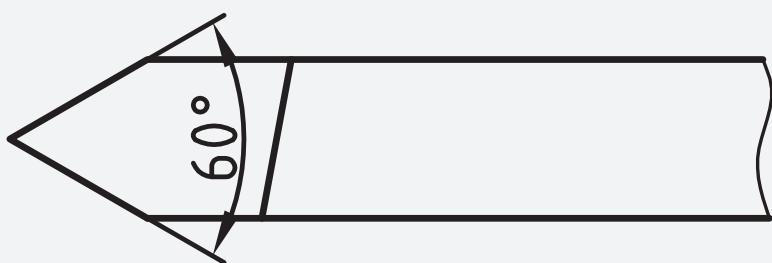
نقشه‌ي کارگاهی**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	st۳۷ شمش 10×10 جنس	۱
شابلن	رنده ۶۰ درجه	۱
زاویه سنج	دقت یک درجه	۱

دستور کار شماره ۲

رنده پیچ بری خارجی اینچی با زاویه آزاد اصلی و فرعی ۸

درجه تیز کنید.

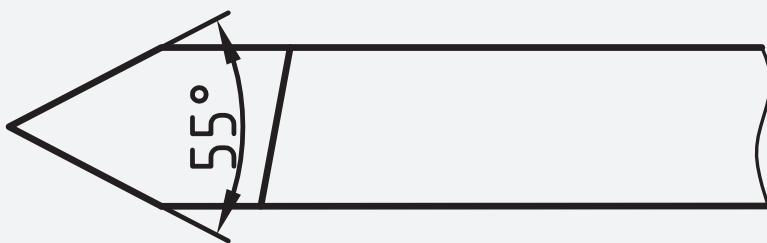نقشهٔ کارگاهی**ابزار و مواد مورد نیاز**


نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	شمش 10×10 جنس st37	۱
شابلن	رنده ۵۵ درجه	۱
زاویه سنج	دقت یک درجه	۱

دستور کار شماره ۳

رنده پیچ بری داخلی متریک با زاویه آزاد اصلی و فرعی ۸

درجه تیز کنید.

نقشه‌ی کارگاهی

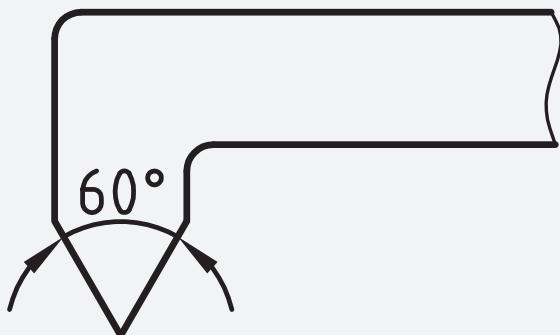


ابزار و مواد مورد نیاز

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده سر کج	st۳۷ ۱۰*۱۰ جنس	۱
شابلن	رنده ۶۰ درجه	۱
زاویه سنج	دقت یک درجه	۱

دستور کار شماره ۴

رنده پیچ بری دندانه ذوزنقه با زاویه آزاد اصلی و فرعی ۴


درجه تیز کنید.

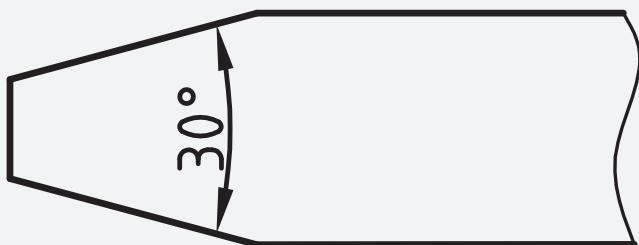نقشهٔ کارگاهی**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	شمش 10×10 جنس st37	۱
شابلن	رنده دندانه ذوزنقه	۱
زاویه سنج	دقت یک درجه	۱

دستور کار شماره ۵


رنده با قوس داخلی با شعاع ۳ میلی متر تیز کنید.

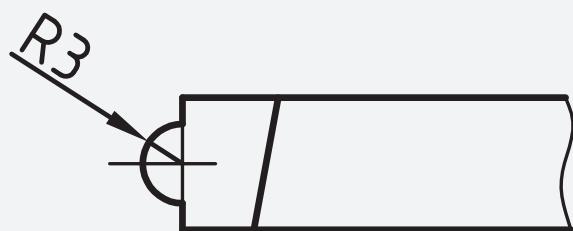نقشه‌ی کارگاهی**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	شمش ۱۰*۱۰ جنس ST۳۷	۱
شابلن	قوس خارجی	۱

دستور کار شماره ۶

رنده با قوس خارجی با شعاع ۳ میلی متر تیز کنید.

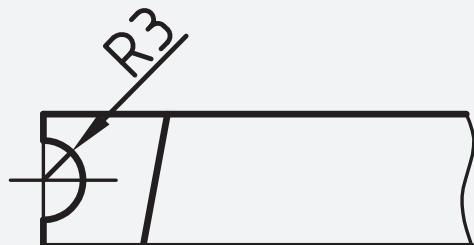نقشهٔ کارگاهی**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه سنگ	دو طرفه رایج	۱
رنده	شمش st۳۷ ۱۰*۱۰ جنس	۱
شابلن	قوس داخلی	۱



فصل ۶

مخروط تراشی

توانایی تراشیدن مخروط های خارجی و
داخلیتا دقیق داشت.

- آشنایی با مفهوم مخروط تراشی و کاربرد آن
- شناسایی اصول مخروط تراشی داخلی و خارجی به وسیله سوپرت دستی و محاسبات مربوط به آن
- شناسایی اصول مخروط تراشی به وسیله انحراف مرغک و ماسبات مربوط به آن
- شناسایی اصول مخروط تراشی به وسیله خط کش راهنمای و محاسبات مربوط به آن
- شناسایی اصول کنترل مخروط ها
- شناسایی اصول رعایت موارد اینمی هنگام مخروط تراشی

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۵	۲۵	۳۰

هدفهای رفتاری

- ۱- مفهوم مخروط تراشی را بیان کند.
- ۲- مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوچانی را به درستی انجام دهد.
- ۳- مخروط تراشی با انحراف دستگاه مرغک را به درستی انجام دهد.
- ۴- مخروط تراشی با انحراف خط کش راهنمای را به درستی انجام دهد.
- ۵- مخروط تراشی داخلی با انحراف سوپرت فوچانی را به درستی انجام دهد.
- ۶- زاویه لازم برای مخروط تراشی را محاسبه کند.



پیش آزمون

۱- قطعه به شکل مخروط دارای چه زوایایی است؟

۲- زوایای مورد نیاز برای یک مخروط را محاسبه کنید؟

۳- به چه طریق می توان یک میله گرد را به شکل مخروط در آورد؟

۴- کاربرد مخروط های نشان داده شده را بنویسید؟

شکل

۵- مخروط نشان داده شده در شکل معرف چه نوع مخروطی است؟

شکل

۶- قطعات به شکل مخروط چه کاربردی دارند؟



روشهای مخروط تراشی

- مخروط تراشی با سوپرت فوقانی
- مخروط تراشی با انحراف مرغک
- مخروط تراشی با خط راهنمای


مراحل مخروط تراشی خارجی با سوپرت فوقانی:

رنده رو تراش راست بر رابه رنده گیر می‌بندیم و نسبت به نوک مرغک مرکز می‌نماییم. تصویر ۱



شکل ۱

۲- میله گردی را به قطر بزرگ و طول اصلی مخروط تراشیده می‌شود به گونه‌ای که طول مورد تراش کاملاً از کار گیر بیرون قرار گرفته باشد. تصویر ۲

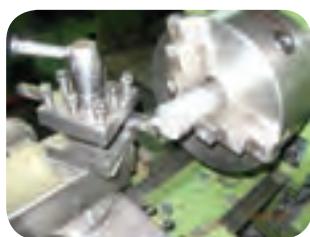

شکل ۲

پخ زنی

به منظور از بین بردن لبه تیز سوراخ و نیز ایجاد نشیمنگاه مطمئن جهت قرار گیری قطعات در داخل سوراخ از نظر طراحی می‌توان پخی را در لبه‌های سوراخ ایجاد کرد که این پخ بر حسب نوع قطعه می‌تواند دارای زاویه ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۹۰ درجه باشد. با زاویه دار کردن رنده گیر یا سوپرت فوقانی می‌توان زاویه مورد نظر را برای ایزار ایجاد کرد و با حرکت خطی سوپرت فوقانی و عرضی پخ سر سوراخ را ایجاد نمود.

مخروط های خارجی و داخلی

مفهوم مخروط تراشی

براده برداری با یک زاویه مشخص از یک قطعه با قطر و طول مشخص را به گونه‌ای که پس از تراشیدن، قطعه کار دارای یک قطر کوچک و بزرگ و زاویه گرددرا مخروط تراشی گویند.

مخروط در اثر تغییرات قطر با یک شیب معین به گونه‌ای که این تغییر قطر به صورت پیوسته طی یک زاویه مشخص انجام گیرد را مخروط نامند که به ازاء زاویه رأس مخروط می‌توان رابطه زیر:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{D - d}{L} \Rightarrow \operatorname{Arctg} \alpha = \frac{D - d}{L}$$

که برابر است با زاویه مخروط کامل که می‌توان جهت تراشیدن یک مخروط بر روی دستگاه تراش با تنظیم نصف زاویه رأس (زاویه تنظیم) مخروط را تراشید از رابطه زیر برای تراشیدن قطعات مخروطی با سوپرت دستگاه تراش استفاده می‌شود.

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2L} \Rightarrow \operatorname{Arctg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2L}$$



شکل ۶

به دلیل آنکه زاویه مورد نظر به سوپرت فوقانی داده شده است و حرکت سوپرت طولی سبب می‌شود که سطح مخروط تراشیده شده صاف گردد.

پیچهای سوپرت فوقانی را آزاد می‌کنیم. تصویر ۳



شکل ۳

صفحه زیرین سوپرت فوقانی دارای تقسیماتی بر حسب درجه می باشد که متناسب با زاویه ای که می خواهیم روی قطعه کار بتراشیم، سوپرت فوقانی را زاویه می دهیم. تصویر ۴



شکل ۴

رنده گیر را نسبت به کار چرخانده به گونه ای که نوک رنده نسبت به محور قطعه کار عمود شود. تصویر ۵



شکل ۵

با سوپرت عرضی عمل بار دهی و با سوپرت فوقانی حرکت خطی در طول مخروط را انجام می‌دهیم تا زاویه مخروط کامل گردد. تصویر ۶



شکل ۷

۲- رنده داخل تراش را به رنده گیر بسته و با نوک مرغک مرکز می‌کنیم. تصویر ۸



شکل ۸

در هنگام مخروط تراشی به روش سوپرت فوقانی به ازاء حرکت رفی که سوپرت فوقانی انجام می‌دهد عمل برگشت صورت می‌گیرد زیرا که این حرکت خطی به ازاء یال مخروط انجام می‌گیرد و به هیچ عنوان از سوپرت طولی چه در حالت دستی و یا اتوماتیک استفاده نمی‌شود.



شکل ۱۲

مخروط تراشی به روش انحراف مرغک

با این روش می‌توان مخروط با طولهای بلند را براده برداری نمود چون زاویه قطعه کار نسبت به خودش تنظیم می‌گردد به همین خاطر ابزار در راستای محور خود حرکت کرده و به ازاء زاویه‌ای که قطعه کار دارد از قطر کوچکتر تا قطر بزرگتر عمل براده برداری را انجام می‌دهد.

چون سر آزاد قطعه کار توسط مرغک مهار می‌گردد لذا می‌توان با این روش مخروط‌های ناقص را تراشید و نیز به دلیل آنکه ابزار در هنگام براده برداری از ابتدای طول کار با مرغک دستگاه برخورد نداشته باشد به جای مرغک از نیم مرغک استفاده می‌گردد تا عمل مخروط تراشی به راحتی انجام گیرد. و نیز این روش برای تراشیدن مخروط‌هایی با طولهای بلند و با شبی کم کاربرد فراوان دارد.

مراحل مخروط تراشی به روش انحراف مرغک

۱- رنده رو تراش راست بر، را در داخل شیار رنده گیر سوار کرده و بانوک مرغک تنظیم می‌کنیم. تصویر ۱۳



شکل ۱۳

۲- رنده داخل تراش را به موازات سوراخ مرکز کار قرار

می‌دهیم. تصویر ۹



شکل ۹

۴- تا قطر کوچک مخروط عمل داخل تراشی از قطعه کار

را انجام می‌دهیم. تصویر ۱۰



شکل ۱۰

۵- پیچ‌های سوپرت را آزاد کرده و سوپرت فوقانی را به

اندازه نصف زاویه راس مخروط می‌چرخانیم. تصویر ۱۱



شکل ۱۱


۶- با سوپرت عرضی بار می‌دهیم و با سوپرت فوقانی حرکت طولی انجام می‌دهیم تا قطر بزرگ مخروط این کار را ادامه می‌دهیم. تصویر ۱۲

۵- با آچار آلن پیچ تنظیم دستگاه مرغک را چرخانده تا بدنه مرغک نسبت به پایه آن زاویه بگیرد. در صورتیکه بخواهیم زاویه مخروط خارجی را برای کار ایجاد کنیم بدنه دستگاه مرغک را به سمت چپ انحراف می دهیم. تصویر ۱۷



شکل ۱۷

۶- میزان تغییرات برحسب میلی متر را می توان نسبت به تقسیمات پشت صفحه مرغک مشاهده کرد که مقادیر دقیق تر از میلی متر را می توان با حرکت ساعت اندازه گیر نسبت به طول کار تنظیم نمود. تصویر ۱۸

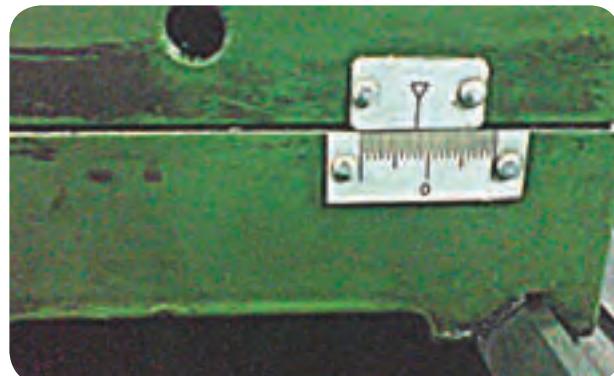

شکل ۱۸

۷- رنده گیر را نسبت به کاردر حالت عمود قرار داده و با حرکت اتومات سوپرت طولی سطح کار را تا مرحله ای که مخروط کامل شود برداه برداری می کنیم. تصویر ۱۹



شکل ۱۹

۲- قطعه کار را بین دو مرغک سوار می کنیم و طول بلند قطعه را نسبت به قطر بزرگ مخروط می تراشیم به گونه ای که کاملاً گرد شود. تصویر ۱۴



شکل ۱۴

۳- ساعت اندازه گیر با دقت یک صدم را انتخاب می کنیم، و پایه ساعت را روی سوپرت عرضی قرار داده و ساعت را به گونه ای تنظیم می کنیم که نوک میله لمس کننده آن با سطح کار مماس شود. تصویر ۱۵



شکل ۱۵

۴- صفحه بزرگ ساعت را می چرخانیم تا عدد صفر زیر عقربه بزرگ قرار گیرد. تصویر ۱۶



شکل ۱۶

سوپرت عرضی آزاد می گردد مقدار بار دهی توسط سوپرت فوقانی انجام می گیرد و حرکت طولی ابزار توسط سوپرت طولی بصورت اتو مات انجام گرفته که مزیت این روش چون مخروط ها بصورت اتو مات تراشیده می شود لذا سطح مخروط از کیفیت بالاتری برخوردار است.

قطربزرگ مخروط را با کولیس و زاویه آن را با زاویه سنج کنترل می کنیم. تصویر ۲۰



شکل ۲۰

مراحل تنظیم ابزار و خط کش راهنمای

۱- رنده رو تراشی راست بر در داخل رنده گیر قرار داده و محکم می کنیم.

۲- خط کش راهنمای در پشت بستر دستگاه جایی که برای نصب خط کش راهنمای طراحی شده نصب می نماییم.

۳- به میزان زاویه قطعه کار مخروطی شکل صفحه خط کش راهنمای (مهره شماره ۴ را آزاد کرده) را نسبت به بدنه آن مطابق با درجه بندی موجود بر روی آن زاویه می دهیم.

۴- پیچهای مهره محکم کنند پیچ سوپرت عرضی را آزاد کرده تا حرکت سوپرت عرضی به ازاء در گیری که با خط کش راهنمای توسط لقمه که در شیار خط کش راهنمای قرار دارد مطابق با شیب تنظیم شده انجام گیرد.

۵- برای حرکت پیشروی سوپرت بصورت اتو مات، اهرمهای اتو مات را تنظیم می نماییم.

۶- مهره های سوپرت فوقانی را آزاد کرده و آنرا ۹۰ درجه می چرخانیم به گونه ای که کاملاً عمود بر راستای محور قطعه کار گردد.

۷- پس از مماس کردن رنده مقدار بار عمقی را با سوپرت فوقانی به قطعه کار داده تا سوپرت در حالت اتو مات عمل مخروط تراشی را انجام دهد که نیاز است حرکت بر گشت سوپرت بصورت اتو مات انجام گیرد.

محاسبه مقدار انحراف دستگاه مرغک

چون مقادیر اندازه انحرافی بر روی دستگاه مرغک بر حسب میلی متر است و نیز تغییراتی که نیز با ساعت اندازه گیر خوانده می شود بر حسب صدمهای میل متر می باشد لذا می توان با استفاده از رابطه:

$$z = \frac{L}{l} \times \frac{D - d}{2}$$

مقدار زاویه را بدست آورد که به ازاء آن مقدار، دستگاه مرغک را زاویه داد. که مشخصه رابطه ارائه شده برابر است با:

L = طولی از قطعه کار که بین دو مرغک قرار می گیرد.
 I = طول مخروط تراشیده شده.

D = قطر بزرگ مخروط
 d = قطر کوچک مخروط

Z = مقدار زاویه دستگاه مرغک به میلی متر

مخروط تراشی با خط کشی راهنمای

در این روش می توان مخروطهای خارجی و داخلی را تراشیده که طول مخروط تراشیده شده در محدوده طول خط کش راهنمای برآده برداری می نماید. چون در این روش

و اگر دوران صفحه خط کش راهنما نسبت به میله در گوشه خط کش راهنما انجام گیرد رابطه زیر استفاده می شود.

$$S = \frac{D - d}{2\ell} \alpha L_1$$

در صورتیکه مقیاس تقسیمات روی صفحه خط کش راهنما بر حسب میلی متر باشد می بایست مقدار L_1 را در محاسبه منظور کرد.
اگر دوران صفحه خط کش راهنما نسبت به میله وسط خط

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2L}$$

محاسبات مخروط تراشی به کمک خط کش راهنما
در این روش لازم است که خط کش راهنما به میزان زاویه تنظیم $(\frac{\alpha}{2})$ انحراف داده شود.

در صورتیکه مقدار مدرج شده بر روی خط کش راهنما بر حسب میلی متر باشد می بایست مقدار L_1 را در محاسبه منظور کرد.
کش راهنما انجام گیرد رابطه زیر استفاده می شود.


$$S = \frac{D - d}{2\ell} \times \frac{L_1}{2}$$

دستور کار شماره ۱

مخروطی با زاویه رأس 60° درجه و به طول 40 میلی متر،

قطر کوچک 20 میلی متر را با روش انحراف سوپرت فوکانی

تراشکاری کنید.

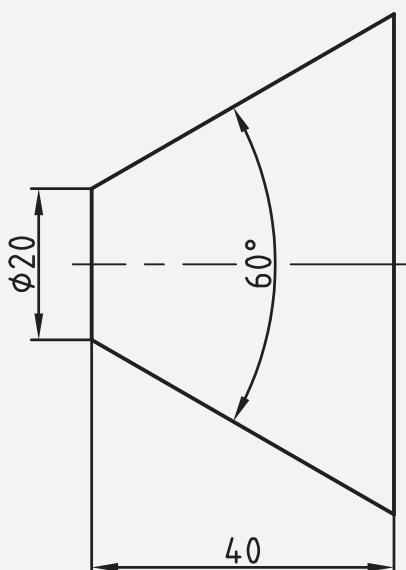نقشهٔ کارگاهی**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
میله گرد	قطر 20 طول 80 میلی متر	۱
رنده رو تراش	راست بر	۱
اره	دستی	۱
کلیس	دقت 0.05 میلی متر	۱
زاویه سنج	دقت 1 درجه	۱



مراحل انجام کار



شکل ۲۴

- ۶- پیچ های سوپرت فوقانی را آزاد کنید و سوپرت را روی زاویه 30° درجه تنظیم کنید و پیچ ها را محکم بندید. شکل ۲۵



شکل ۲۵

- ۷- رنده گیر را در حالت عمودی قرار دهید. شکل ۲۶



شکل ۲۶

- ۸- با سوپرت عرضی رنده را به سطح کار مماس کرده و بیرون از سطح کار قرار دهید و به اندازه $5/0$ میلی متر بار دهید.

شکل ۲۷

- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- با توجه به نقشه کارگاهی، قطعه خام به طول 80 میلی متر و قطر 22 میلی متر تهیه کنید. تصویر ۲۱
- ۳- رنده روتراش راست بر را به رنده گیر بسته و نسبت به نوک مرغک مرکز کنید. شکل ۲۲



شکل ۲۲

- ۴- قطعه کار را به سه نظام بسته و عمل کف تراشی هر دو مقطع را انجام دهید. شکل ۲۳



شکل ۲۳

- ۵- طول مناسب از قطعه کار را از سه نظام بیرون قرار داده و عمل روتراشی تا قطر 20 میلی متر را انجام دهید. شکل ۲۴

۱۰- مراحل ۷ و ۸ را تا مخروط کامل شود و با مشخصات

خواسته شده منطبق گردد تکرار کنید. شکل ۲۹

۱۱- قطر بزرگ را با کلیس و زاویه مخروط را با زاویه سنج
کنترل کنید. تصویر ۳۰



شکل ۳۰



شکل ۲۷


۹- با سوپرت فوقانی به سمت جلو حرکت کرده و عمل
براده برداری را انجام دهید و سپس در همان حالت رنده را به
ابتدا کار منتقل کنید. شکل ۲۸



شکل ۲۸

دستور کار شماره ۲

مخروطی با زاویه تنظیم ۴ درجه و به طول ۴۰ میلی متر، قطر بزرگ ۲۰ میلی متر را با روش انحراف مرغک تراشکاری کنید.

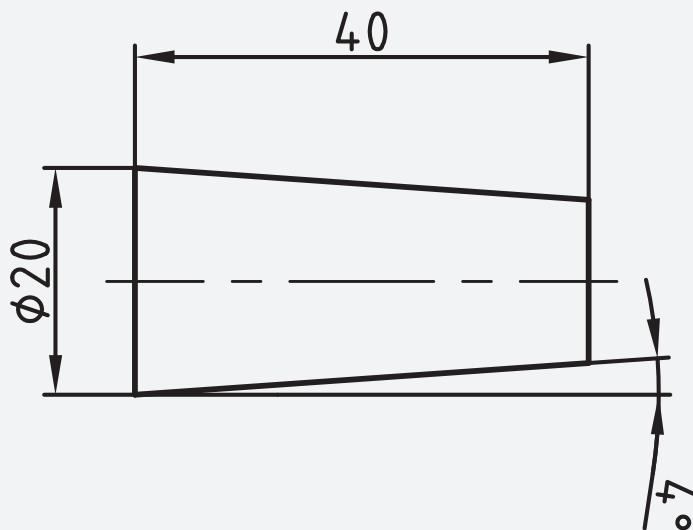نقشهٔ کارگاهی**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
رنده	راست بر	۱
کلیس	۰/۰۵ میلی متر	۱
قطعه کار	طول ۸۰ و قطر ۲۲ میلی متر	۱

۴- قطعه کار را به سه نظام بسته و عمل کف تراشی هر دو مقطع را انجام داده و مقطع آن را مته مرغک بزنید.
شکل ۳۳

۵- طول مناسب از قطعه کار را از سه نظام بیرون قرار داده و عمل روتراشی تا قطر ۲۰ میلی متر را انجام دهد.
شکل ۳۴

مواحظ انجام کار

- ۱- لباس کار مناسب پوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- با توجه به نقشه کار گاهی، قطعه خام به طول ۸۰ میلی متر و قطر ۲۲ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۳۱
- ۳- رندہ روتراش راست بر را به رندہ گیر بسته و نسبت به نوک مرغک مرکز کنید. شکل ۳۲



شکل ۳۲



شکل ۳۴



شکل ۳۳

۶- در پایان قطر بزرگ را با کلیس و زاویه کار را با زاویه سنج کنترل کنید. تصویر ۳۸



شکل ۳۸

۷- زاویه محاسبه شده را با انحراف بدنه مرغک نسبت به پایه تنظیم کنید. شکل ۳۵



شکل ۳۵

۸- دستگاه مرغک را حرکت داده و نوک مرغک را در داخل سوراخ مقطع کار قرار دهید، و اهرم های روی دستگاه مرغک را محکم کنید. شکل ۳۶



شکل ۳۶


۹- رنده را نسبت به سطح کار در وضعیت عمودی قرار داده و با سوپرت عرضی عمل باردهی و با سوپرت طولی عمل براده برداری از روی سطح کار را انجام دهید، و این عمل را تا کامل شدن کار تکرار کنید. شکل ۳۷



شکل ۳۷

دستور کار شماره ۳

مخروطی داخلی با زاویه تنظیم ۱۰ درجه و به طول ۴۰ میلی متر، قطر کوچک مخروط ۱۵ میلی متر را با روش انحراف سوپرت فوقانی تراشکاری کنید.

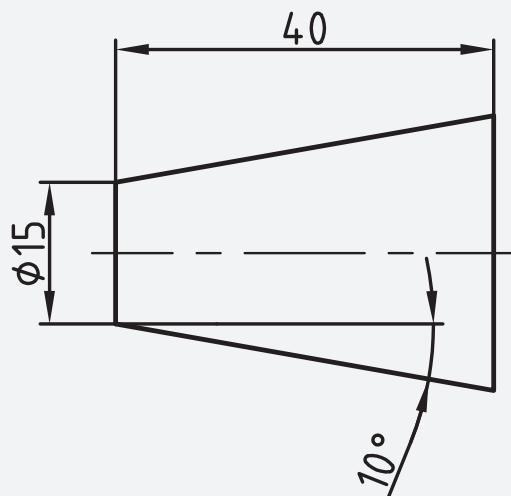نقشهی کارگاهی**ابزار و مواد مورد نیاز**

نام	مشخصات	تعداد
دستگاه تراش	رایج در کارگاه	۱
رنده	راست بر	۱
کلیس	۰/۰۵ میلی متر	۱
قطعه کار	طول ۴۰ و قطر ۳۰ میلی متر	۱
رنده	داخل تراش	۱
متنه مرغک	۲/۵ میلی متر	۱
متنه	۵۸، ۱۲، ۱۵	از هر کدام ۱ عدد

۵- با متنهای ۵، ۸، ۱۲، ۱۵ میلی متر سوراخ کاری را انجام دهید. شکل ۴۲



شکل ۴۲

۶- رنده داخل تراش را به رنده گیر بسته و با مرغک مرکز کرده، و سپس نوک رنده را در راستای سوراخ قطعه کار قرار دهید. شکل ۴۳



شکل ۴۳

۷- پیچ های سوپرت فوقانی را آزاد کرده و سوپرت را روی درجه تنظیم کنید و پیچ ها را محکم کنید. شکل ۴۴



شکل ۴۴

۸- رنده را به سطح داخلی سوراخ مماس کرده و با سوپرت عرضی بار داده و با سوپرت فوقانی حرکت طولی کنید این عمل را تا تکمیل شدن مخروط تکرار کنید. شکل ۴۵



شکل ۴۵

مراحل انجام کار

- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و سپس دستگاه را برای انجام دستور کار آماده سازی کنید.
- ۲- با توجه به نقشه کارگاهی، قطعه خام به طول ۴۰ میلی متر و قطر ۳۰ میلی متر تهیه کنید. تصویر ۳۹

- ۳- رنده روتراش راست بر را به رنده گیر بسته و نسبت به نوک مرغک مرکز کنید. شکل ۴۰



شکل ۴۰

- ۴- قطعه کار را به سه نظام بسته و مقطع دو طرف کار را به اندازه یک میلی متر کف تراشی کرده و قطر کار را تا ۲۸ میلی متر رو تراشی کنید و سپس با متنه مرغک سوراخ کنید.

شکل ۴۱



شکل ۴۱

۹- قطر کوچک مخروط را با کلیس کنترل کنید.

تصویر ۴۶

۴- زاویه تنظیم چه زاویه ای است؟

۵- زاویه راس مخروط به طول ۳۰ میلی متر و قطر بزرگ

۵۰ میلی متر را محاسبه کنید؟


۶- مراحل تنظیم دستگاه تراش را برای مخروط تراشی
داخلی به روش انحراف مرغک را بنویسید؟

۷- مراحل مخروط تراشی خارجی به روش انحراف مرغک
را بنویسید؟

۸- تصویر زیر معرف چه روشه از مخروط تراشی است؟

۹- از کاربردهای مخروط در صنعت چند مورد نام ببرید.

۱۰- روش های مخروط تراشی را نام ببرید.

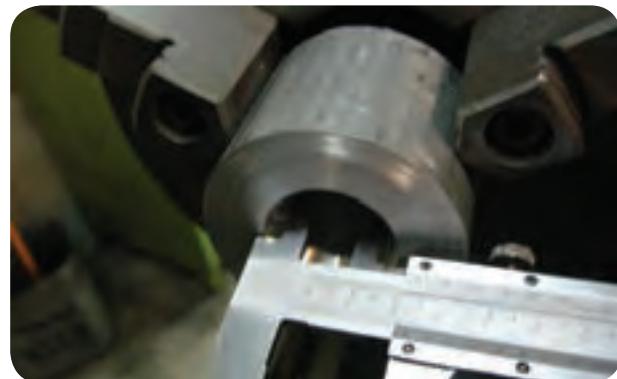

شکل ۴۶

ارزشیابی پایانی

۱- مخروط تراشی را تعریف کنید؟

۲- مشخصات یک مخروط را نام ببرید؟

۳- کدام مشخصه یک مخروط را روی سوپرت فوقانی
تنظیم می کنند؟

الف- زاویه راس

ب- زاویه تنظیم

د- اندازه طول

ج- اندازه قطر

فصل ۸

دز و هنر اشی

توانایی پیچ و مهره تراشی میلی متری و اینچی سر تیز، مربعی و ذوزنقه ای (چپ و راست) یک راهه آشنای با پیچ و مهره های مربعی و ذوزنقه ای و کاربرد آنها

۱- آشنای با سیستم ISO DIN

۲- آشنای با پیچ و بیورثوپیچ لوله و بیورث و علامت اختصاری

۳- شناسایی محاسبه گام و عمق دندانه

۴- شناسایی اصول پیچ و مهره تراشی سر تیز اینچی و میلیمتری یک راهه و چند راهه

۵- محاسبه قطر پیچ جهت پیچ تراشی

۶- محاسبه قطر سروخ برای مهره تراشیدر سیستم های اینچی و میلیمتری

۷- شناسایی اصول پیچ و مهره تراشی ذوزنقه ای و مربعی (چپ و راست) یک راهه

۸- محاسبه پهنای سر دندنه پیچ و مهره های ذوزنقه ای و مربعی (اینچی و میلیمتری)

۹- محاسبه عمق دندانه در پیچ های ذوزنقه ای و مربعی وزاویه پیشوای رنده نسبت به گام

۱۰- شناسایی اصول رعایت موارد اینمنی هنگام پیچ و مهره تراش

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۶	۸۰	۹۶

هدفهای رفتاری

- ۱- مشخصات شابلن رنده دندنه ذوزنقه را از یکدیگر تمیز دهد.
- ۲- مشخصات شابلن رنده متريک را از یکدیگر تمیز دهد.
- ۳- شابلن رنده دندانه مربع را برای تیز کردن رنده به درستی استفاده کند.
- ۴- دستگاه را برای تراشیده رزووه های دندانه مثلث و ذوزنقه و مربعی آماده کند.
- ۵- پیچ با دندانه های مثلثی، ذوزنقه، مربع را به درستی بتراشد.
- ۶- عملیات پیچ بری پیچ های دو راهه و سه راهه را شرح دهد.
- ۷- مشخصات پیچ های دندانه مثلث را بیان کند.
- ۸- عملکرد پیچ های چپ گرد و راستگرد را توضیح دهد.
- ۹- عملیات پیچ بری داخلی را به درستی انجام دهد.
- ۱۰- با روش ۳۰ درجه پیچ دندانه مثلثی را بتراشد.





- ۱- کاربرد شابلن را در ساخت قطعات بنویسید؟
- ۲- برای ساخت چه قطعات یا ابزارهایی می‌توان از شابلن استفاده کرد؟
- ۳- میله استوانه‌ای با شیار مارپیچ پیوسته را نامند.
- ۴- سوراخ با شیار مارپیچ پیوسته را نامند.
- ۵- رزوه‌هایی که برای اتصال قطعات به کار می‌رود دارای چه مشخصاتی هستند؟
- ۶- پیچ با شیار مارپیچ راست در کدام جهت باز می‌شود؟
- الف- چپ ب- راست
- ۷- کدام پیچ را می‌توان با سرعت بیشتر از روی مهره باز کرد؟
- الف- تک راهه ب- دو راهه ج- سه راهه

شناسایی پیچ‌ها (رزوه‌ها)

دلایل به کارگیری پیچ

در اتصال پیچ و مهره اصطکاک پارامتر بسیار مهم دیگری است که در ارتباط بستن پیچ‌ها مطرح است. پیچ خشک از اصطکاک بیشتری نسبت به پیچ روغن کاری شده برخوردار است و این بدین معنی است که به هنگام بستن پیچ دارای اصطکاک زیاد مقدار قابل توجهی از گشتاور اعمال شده به پیچ صرف غلبه بر نیروی اصطکاک می‌گردد به هنگام باز کردن پیچ زنگ زده گشتاور نسبتاً زیادی باید صرف شود. بدیهی است که در چنین شرایطی با روغن کاری پیچ امکان دستیابی به گشتاور مورد نیاز با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. تقریباً ۹۰٪ از گشتاور اعمال شده به پیچ صرف غلبه بر اصطکاک شده و فقط ۱۰٪ آن تبدیل به نیروی فشاری جهت اتصال قطعات می‌گردد. به همین دلیل اتصالات پیچی معمولاً از یکدیگر جدا نمی‌گردند چرا که برای شل شدن آنها تقریباً برابر مقدار گشتاور بستن باید نیرو صرف گردد.

به دو دلیل استفاده از اتصالات پیچ و مهره متداول می‌باشد. این نوع اتصال در مقایسه با انواع دیگر مقرر و به صرفه است.

در این نوع اتصال امکان باز کردن پیچ جهت جداسازی قطعات، تعمیرات و یا جایگزینی قطعات معیوب وجود دارد. اتصالات پیچ و مهره ای باید به گونه ای طراحی شوند که پیچ و مهره ضعیف ترین نقطه این اتصال باشند به عبارت دیگر در هنگامی که پیچ و مهره بیش از حد سفت می‌شوند هیچ گونه آسیبی به قطعات وارد نشده و فقط پیچ شکسته و یا اصطلاحاً بریده شود. به هنگام بستن پیچ دو قطعه به یکدیگر فشرده شده که در نتیجه آن نیروی فشاری دو قطعه را به یکدیگر فشرده و عکس العمل آن بصورت نیروی کششی به پیچ منتقل می‌شود. بدیهی است که نیروی فشاری بین قطعات و نیروی کشش وارد به پیچ مساوی و در خلاف جهت یکدیگر می‌باشد.

(متريک، اينچ) زاويه راس دندانه های آن می باشد که اين دو عامل سبب شده است که بر ديجر پارا مترهای استاندارد شده در رزوه تاثير گذارد که عمدۀ تاثير در سистем اينچ نزديکتر شدن دو دندانه مجاور و کوتاهتر شدن ارتفاع دندانه آنها نسبت به سیستم متريک است و نيزبا توجه به قوس سرو ته دندانه، رزوه های اينچي بيشتر جهت آب بندی بكار می رود. تصویر ۵

پارامتر ديجر که تاثير زيادي در رزوه ها دارد اين است که اين نوع رزوه ها در سیستم متريک بر حسب ميليمتر و در سیستم اينچ بر حسب اينچي می باشد که جايگاه آن در سیستم متريک بطور مثال $M_{20 \times 2}$ که مقدار ۲ برابر است با گام رزوه می باشد و گام رزوه های اينچي بطور مثال $G_{1 \times \frac{1}{16}}$ می باشد که عدد $\frac{1}{16}$ بر حسب تعداد دندانه در يك اينچ گام رزوه های اينچي سنجide می شود که يعني در يك اينچ تعداد ۱۶ دندانه وجود دارد. تصویر ۶ حرکت يك پيچ داخل مهره براساس حرکت پيچشی صورت می گيرد که نتيجه اين حرکت پيچشی خطی بوده که سبب حرکت طولي پيچ داخل مهره می گردد که اين حرکت تابع زاويه مارپيچ روی يك استوانه (ميله) است که اين حرکت مارپيچ طی يك سيكل سينوسی که در طول ميله جهت كامل شدن طول رزوه تكرار می شود انجام می گيرد اين زاويه مارپيچ به صورت يك شيار که تابع چرخش ميله است انجام می گيرد که اين چرخش ميله باعث می شود که شيار حول محور در راستاي ميله حرکت نماید.

زاويه پيچش α



شناسي اي پيچ و مهره هاي سر تيز ميلی متري و اينچي چپ و راست يك راهه

این نوع پيچ و مهره ها که دارای رزوه (دندانه) نوك تيز می باشند بيشترین کاربرد را برای اتصال قطعات دارا می باشند که بر حسب نوع طراحی از سیستم متريک يا اينچ از اين پيچ ها استفاده می شود.

مشخصه اصلی پيچ های (رزوه) متريک حرف M و پيچ های (رزوه) اينچي W می باشد که حرف M مخفف کلمه متريک و حرف W مخفف کلمه ويورث می باشد که پايه و اساس استاندارد در اين پيچها بر قطر خارجيشان استوار است که برای معرفی آنها M₂₀ بعد از حرف M قرار می گيرد که معرف قطر خارجي رزوه می باشد و نيز برای پيچهای و ويورث نيز به همين ترتيب عمل می گردد با اين تفاوت که مقدار عدد بر حسب اينچ مثلاً (4/1) نوشته می باشد ولی لازم به ذکر است چون رزوه های اينچي بيشتر برای لوله ها و يا آب بندی قطعاتی سیال در آن جريان دارد کاربرد دارد لذا بيشتر با حرف G معرفی می گردد که عدد بعد از آن معرف تعداد قطر داخلی می باشد. تصویر ۳

عاملی که سبب چرخش پيچ، داخل مهره می گردد لقی است که لقی مجاز برای رزوه ها سبب اين انتقال حرکت می شود. در سورتیکه پيچ و مهره دارای لقی نباشد در اين اتصال حرکتی ايجاد نمي گردد به همين لحاظ در تولید با توجه به ديجر پارامترهای استاندارد در رزوه ها مقداری سرو ته دندانه رزوه ها تخت و يا قوس دار می گردد. که علاوه بر آن سبب افزایش استحکام و مقاومت رزوه ها در مقابل نیروهای واردہ بر پيچ و مهره می گردد. تصویر ۴

اصلی ترین و بارزترین اختلاف در اين دو نوع سیستم