

## فصل ۲

# قلم کاری



## واحد یادگیری ۱

### شاپیستگی قلم کاری

#### استاندارد عملکرد

انجام عملیات برآده برداری و برش کاری به وسیله قلم مطابق خواسته های نقشه

#### پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی

## قلمکاری

### قلمکاری (chiseling)

به شکل‌های داده شده دقیق کنید. به نظر شما آنها معرف چه ابزارهایی هستند.



شکل ۲-۱

چه ابزارهایی را معرفی می‌کنند؟ اگر نام آنها را می‌دانید در جای داده شده بنویسید.  
کاربرد این ابزارها در کجاست؟  
آیا این ابزارها ویژگی مشترکی دارند؟  
به نظر شما آنها از کدام یک از مواد قابل ساخت هستند؟

پرسش




فولادآلیاژی	سرامیک	آلومینیوم	فولاد پرکربن	کاربیدسیلیسیم	فولاد ساختمانی
بله	خیر	بله	خیر	بله	خیر

پرسش



در ساخت کدام قطعه می‌توان از ابزارهای بالا استفاده کرد؟  
در جدول و جای مشخص شده تنها واژه بله یا نه، نوشته شود.

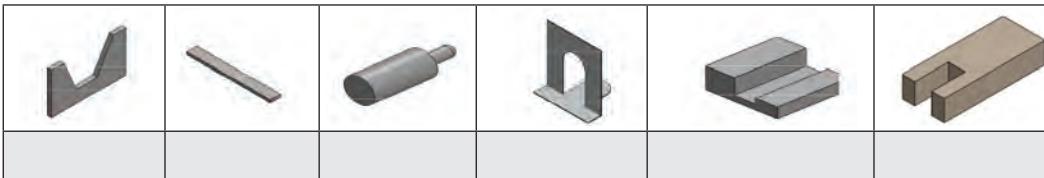

### قلم


قلم ابزاری است، دارای لبه‌ای برندۀ، برای بریدن، تراشیدن و فرم دادن.

کار قلم می‌تواند بدون برداشتن براده و یا با برداشتن براده همراه باشد.

روشن است که برای انجام کارهای گوناگون، قلم باید دارای شکل‌های ویژه‌ای باشد. افزون بر آن زاویه‌های گوشه قلم‌ها متفاوت خواهد بود. این قلم‌ها از جنس فولاد پر کربن و دارای سختی مورد نیاز هستند.



شکل ۲-۲

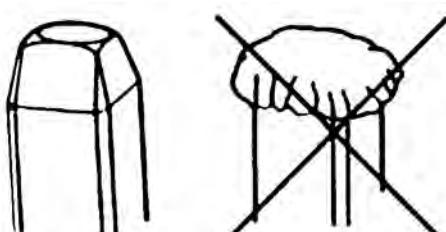

شکل ۲-۳

به گونه معمول، قلم‌ها مانند بسیاری از ابزارها، در نوک خود سخت، اما در دنباله نرم‌تر می‌باشند (برای چکش‌پذیری و ایمنی). از همین رو، هر از گاهی باید پلیسه‌های ایجاد شده در دنباله قلم را به کمک سنگ سنباده اصلاح کرد.



شکل ۲-۴

برخی از قلم‌ها دارای یک سپر محافظه هستند که در زمان انجام کار، ایمنی لازم را ایجاد می‌کند. دقت در زدن ضربات چکش، مهم است به گونه‌ای که نیروی ضربه درست در راستای محور قلم وارد شود. در شکل محافظه قلم و چگونگی وارد کردن ضربه را ببینید.

قلم‌کاری را می‌توان با کمک گیره یا روی یک سطح تخت مناسب (مانند فولاد ساختمانی، آلومینیوم و ...) انجام داد. قلم‌کاری روی سطح آبکاری شده، ممنوع است (چرا؟).

یادداشت

قلم‌کاری در عین آنکه می‌تواند از نظر اجرابه دقت زیاد و ظرافت بالانیاز داشته باشد، اما جزء کارهای خشن است. بنابراین داشتن عینک ایمنی (خود) و توری محافظ (خلق و خلقت، چرا؟) اجتناب‌ناپذیر است.



قلم‌کاری بدون عینک ایمنی ممنوع است و قلم و چکش باید به گونه‌ای کاملاً مطمئن در دست گرفته شود.

نکته



شکل ۲-۵

## قلمکاری

### کاربردهای کلی قلمکاری

قلم و قلمکاری تنها اختصاص به فلزکاری ندارد، بلکه در صنایع دیگر نظیر صنایع چوب و کارهای هنری کاربرد بسیار دارد.  
به نمونه‌ای از قلم‌های رایج در صنعت چوب (برای کنده‌کاری) دقیق شوید.



شکل ۶

### فعالیت ۲




۱- با مراجعه به انبار، انواع قلم را دریافت کنید (قلم‌های تخت، لب گرد، ناخنی، شیار، میان‌بر و لب‌پران) آنگاه پس از بررسی کامل آنها جدول زیر را کامل کنید. (می‌توانید جدول را با ابزار و یا با دقیق زیاد به صورت اسکچ رسم کنید). آنگاه به استاد تحویل داده شود.

کاربرد	نام قلم	شکل تقریبی قلم




### کار برش

در اینجا خوب است که نگاهی به کار قلم در بریدن داشته باشیم. عملکرد قلم در برش با رانش همراه است. پس بیشتر اوقات برجستگی کوچکی در لبه کار ایجاد می‌کند.

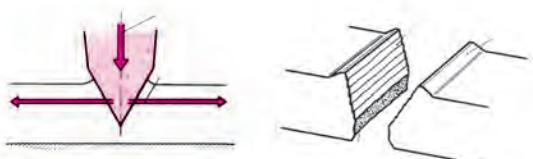


شکل ۲-۷

در شکل به اجزای یک قلم نگاه کنید:

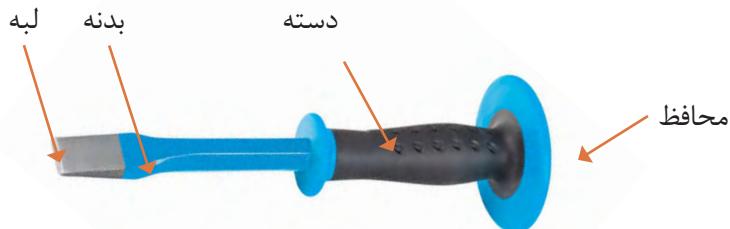

شکل ۲-۸


در شکل‌های الف، ب، پ چگونگی وارد کردن ضربه‌ها را ببینید.  
الف) ضربه سبک است، در اینجا بازو نقش بیشتری دارد.

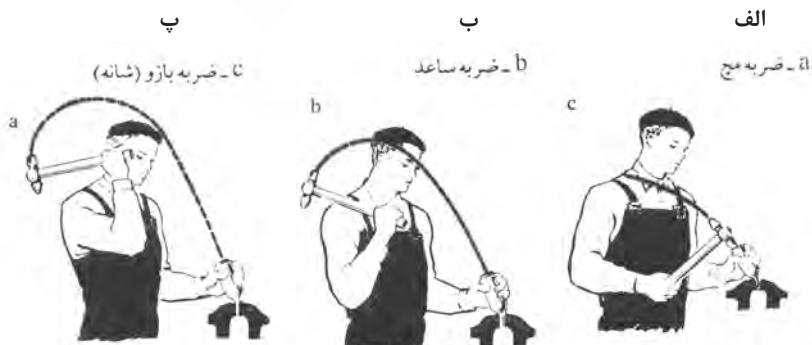

شکل ۲-۹

ب) ضربه متوسط است که ساق دست (ساعد)، مؤثرتر است.  
پ) ضربه سنگین است، در آن عملکرد مج مهم است.  
چگونگی در دست گرفتن چکش و گردش مج را به دقت نگاه و بررسی کنید.  
خاطرنشان می‌شود که وزن چکش و اندازه قلم بستگی به کار و مقدار نیروی لازم دارد.

## قلمکاری

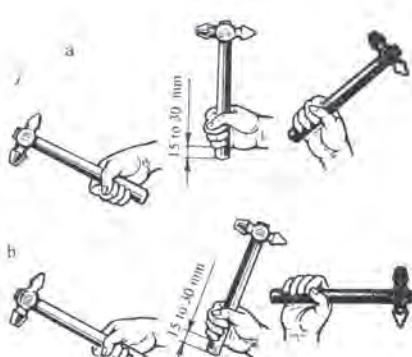

شکل ۲-۱۰

### فعالیت ۲



- چهار مفتول از جنس‌های آلومینیوم، پلاستیک، برنج و فولاد به قطر ۵ را به طول ۶۰ انتخاب کنید. هر کدام باید به سه قسمت ۲۰ میلی‌متری تقسیم شود.
- از درستی قلم تخت، عینک و شرایط کار مطمئن شوید.
  - نیروی ضربه باید به طور عمودی و با دقت وارد شود، در غیر این صورت، مفتول پرتاپ می‌شود. در شروع کار با دقت به رهنماههای استاد محترم توجه شود. قطعات را به همراه گزارش کار تحویل هنرآموز خود دهید.

### فعالیت ۳




- باریکه‌ای از ورق فولادی با اندازه‌های  $20 \times 2 \times 100$  را آماده کنید (تحویل بگیرید) و اندازه‌های آن را بررسی کنید.
- کار را مطابق شکل خط‌کشی کنید. (با اندازه‌های ۲۰ میلی‌متری) و سنبه‌نشان خط‌کشی بزنید.
  - به کمک قلم تخت و چکش ۵۰۰ گرمی، آن را تقسیم کنید.
  - قطعات را به همراه گزارش کار تحویل استاد دهید.

### فعالیت ۴




- در این کار هدف برش با زاویه و در آوردن گوشه است.
- نواری از ورق با اندازه‌های  $30 \times 2 \times 280$  تحویل بگیرید و اندازه‌های آن را کنترل کنید.
  - این نوار را مانند شکل خط‌کشی کنید و سنبه‌نشان را خط‌کشی بزنید.
  - آن را به کمک قلم تخت به پنج قسمت، با توجه به شکل تقسیم کنید (یک قسمت دورریز است).
  - قطعات به دست آمده را پلیسه‌گیری کنید.
  - اندازه‌ها را با توجه به نقشه‌های جزئی کنترل و به همراه گزارش کار تحویل استاد دهید.
  - اندازه‌های طولی و زاویه‌ای را با توجه به نقشه‌های جزئی داده شده، کنترل کنید و به همراه گزارش کار تحویل هنرآموز دهید. (بهتر است شماره کارگاهی خود را با سنبه حروف بزنید).

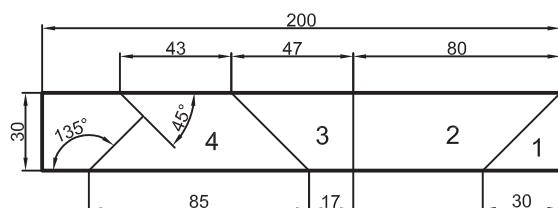

- ۱- آیا می‌توانید بگویید که دقیقاً چه طولی از نوار برای ساختن تکه‌ها مورد نیاز است؟  
 ۲- آیا می‌توانید با کنار هم قرار دادن قطعات حاصل از فعالیت ۴، یک حرف T درست کنید؟


### برش با قلم

با قلم می‌توان، ورق، تسمه و مفتول را برید. در اینجا هدف جدا کردن تکه‌ها است. در شکل‌های a، b، c، d برش به‌گونه‌ای کامل انجام می‌شود.

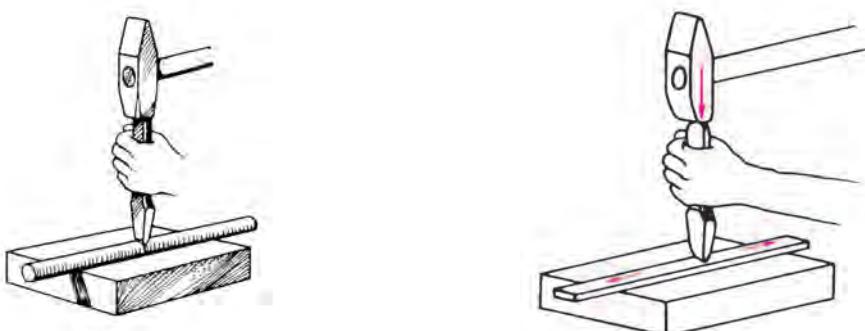


شکل ۲-۱۱

برش با قلم را می‌توان به منظور در آوردن سوراخ گرد یا فرم دار انجام داد.

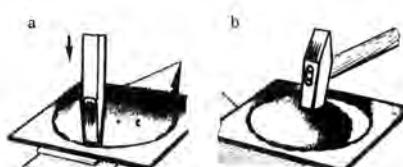

شکل ۲-۱۲

در شکل دیده می‌شود که سوراخ به شکل دایره در ورق ایجاد می‌شود. دقیت کنید که ابتدا با ضربات پی‌درپی، شیارهای عمیق ایجاد می‌شود. (اما سوراخ نمی‌شود) و آنگاه با زدن ضربه‌های ملایم‌تر در پشت ورق، جداسازی انجام شود. سپس با زدن چکش، اضافه ورق جدا می‌شود.  
 در این شکل دیده می‌شود که از قلم می‌توان برای درآوردن فرم یا دوره‌بری استفاده کرد.

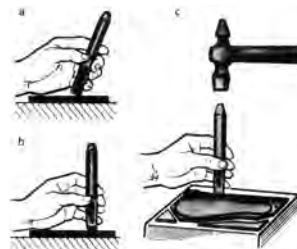


شکل ۲-۱۳

## قلم کاری


### تکمیل برش قلم

قلم را می‌توان در تکمیل کردن و به پایان رساندن عمل برش یا جدایش هم به کار برد، به ویژه در ایجاد سوراخ‌ها و فرم‌ها در قطعات ضخیم (اگرچه این کار برای قطعات نازک هم ممکن است). در نظر داشته باشید که در این‌گونه موارد، باید ابتدا سوراخ‌هایی با متنه مناسب و تا حد ممکن نزدیک ایجاد، و به کمک قلم میان‌بر، کار جدا کردن را آسان کرد.

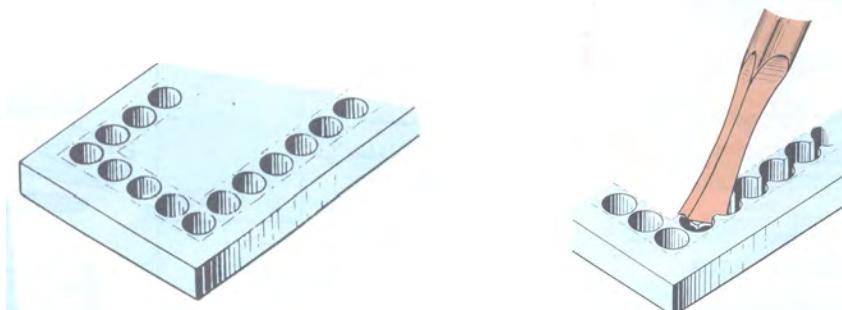

شکل ۲-۱۴

دقت کنید که این کار برای ورق‌های نازک مانند ۱ و ۲ و ... نیز قابل اجراست.

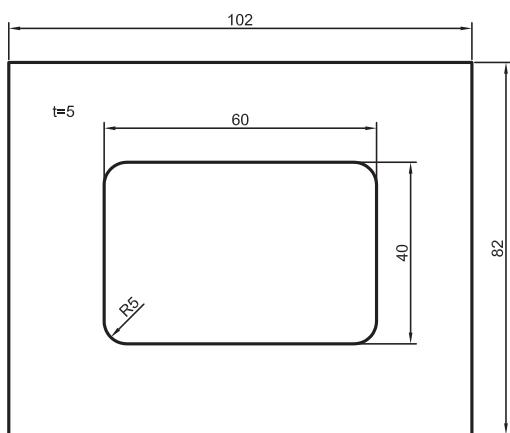

### فعالیت ۵



دستور ساخت قطعه مطابق شکل داده شده است.

- قطعه به ابعاد  $102 \times 82 \times 5$  را آماده و پرداخت نمایید.

- قطعه را گونیایی کنید و از مستقیم بودن یک لبه طولی آن اطمینان حاصل کنید.

- کار را مطابق نقشه با نهایت دقต خطکشی کنید و سنبه‌نشان را سوراخ‌کاری کنید.

- در نقاط ۱ و ۲ و ۳ و ۴ (گوش‌ها)، متنه ۱۰ بزنید.

- در نقاط دیگر متنه ۹ بزنید (جمعاً ۱۲ متنه).

- اکنون فاصله‌های باقی‌مانده را با قلم میان‌بر یا تخت جدا کنید.

دقت کنید که استفاده از چکش برای جدا کردن، ممکن است موجب تغییر شکل قطعه شود. در صورت نیاز با استاد مشورت کنید.

پادداشت



- اکنون می‌توان با سوهان تخت ۱۰، قطعه را تکمیل کرد. کار را با کولیس کنترل کنید. دقت اندازه‌ها  $\pm 0/2$  قابل قبول خواهد بود.


– می‌توان با زدن متنهای بزرگ‌تر مانند ۹/۵ یا ۱۰، باقی‌مانده را کمتر کرد. اما دقت مرکز متنهای باید خیلی بالا باشد. به همین جهت، همان مته پیشنهادی ۹ به کار رود.

بادداشت



## فعالیت ۶


قطعه‌ای مطابق اندازه‌های قطعه فعالیت پیش، اما با ضخامت ۱۰ انتخاب کنید. (از انبار تحویل بگیرید). قطعه را دقیقاً به همان صورت گذشته به اندازه برسانید و خط‌کشی کنید. مراکز سوراخ‌ها را با دقت سنبه‌نشان بزنید. با کمک مته ۹/۵ (یا با مشورت با استفاده از مته ۱۰، سوراخ‌کاری کنید). قلم کاری را از هر دو طرف انجام دهید و تکه اضافی را بردارید. تکمیل نهایی کار، یا رها کردن آن پس از قلم کاری، با نظر هنرآموز است.

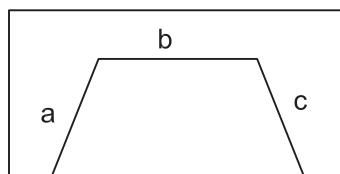

پرسش




- ۱- آیا به روش دیگری به غیر از قلم کاری می‌توان فعالیت ۶ را انجام داد؟
- ۲- اگر از مته ۱۰ در فعالیت ۶ استفاده شود، اشکالات احتمالی که پیش می‌آید کدام است، چرا؟
- ۳- می‌خواهیم در ورق به ضخامت ۲ میلی‌متر مطابق شکل، ذوزنقه را جدا کنیم. دست کم سه روش برای جدا کردن خط b پیشنهاد کنید. (b، c به کمک اره انجام خواهد شد).

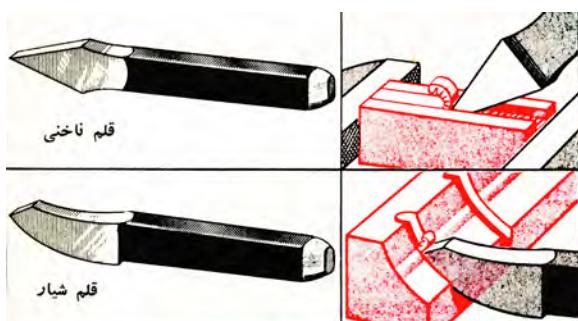

شکل ۲-۱۵

## ساخت فرم

به کمک قلم می‌توان برخی از فرم‌ها و شکاف‌ها را روی قطعه ایجاد کرد.

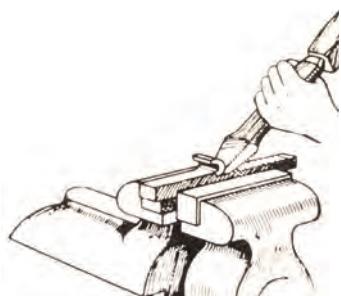


شکل ۲-۱۶

به عبارت دیگر می‌توان از قلم برای براده‌برداری استفاده کرد. در اینجا به کمک قلم از یک تسمه ضخیم براده‌برداری می‌شود (پهناهی تسمه را کم می‌کنیم). همان‌گونه که دیده می‌شود، گاهی از لبه سخت گیره هم به عنوان راهنمای کمک گرفته می‌شود.


به شکل نگاه کنید:

از قلم در موارد بسیار دیگری هم استفاده می‌شود، به شکل نگاه کنید. در این شکل یک چکش ماشینی که با نیروی باد کار می‌کند دیده می‌شود. قلم با دنباله ویژه در آن سوار می‌شود و می‌توان قلم کاری ماشینی انجام داد.

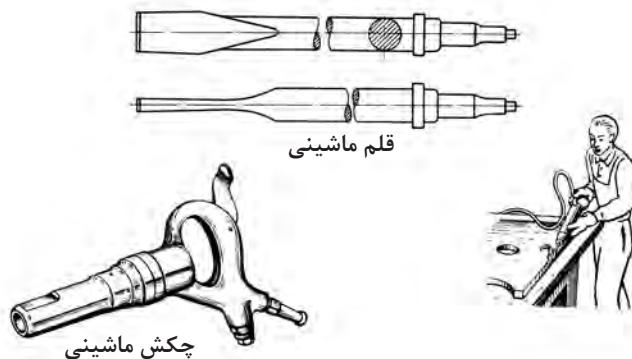


شکل ۲-۱۷

از قلم می‌توان برای درآوردن شیارهای ویژه روغن کاری، روی سطوح تخت یا داخل یاتاقان (کفی آن) استفاده کرد (شکل های a و b).

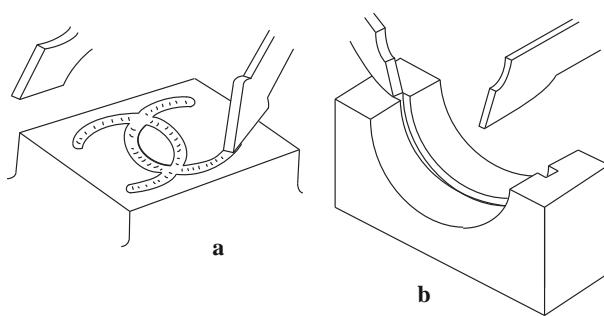

**کاربردهای دیگر:** قلم را می‌توان برای پلیسه‌گیری یا پراندن سر میخ پرج به کار برد؛ برای نمونه پلیسه‌گیری روی قطعات ریخته‌گری و یا میخ‌پرج‌های دیگ بخار، شکل های a و b.

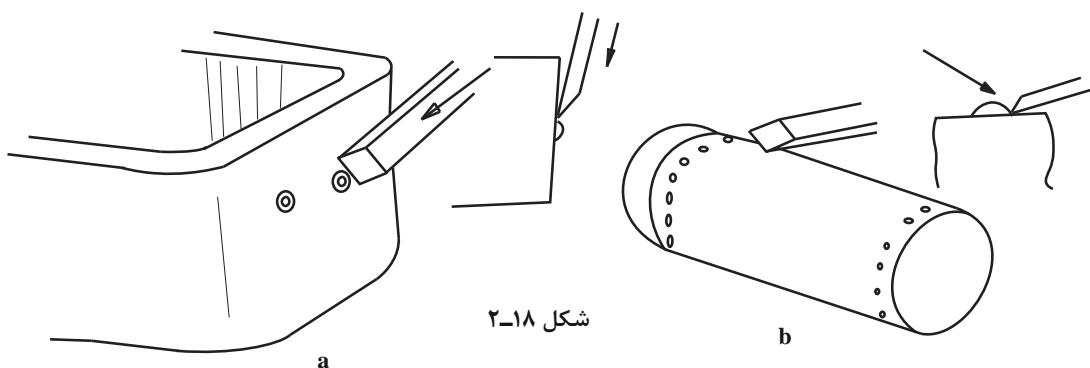

شکل ۲-۱۸

- ۱- آیا می‌توانید کاربردهای دیگری را برای قلم معرفی کنید؟
- ۲- آیا می‌توان زاویه برش قلم را برای تمام مواد یکسان گرفت؟
- ۳- با مراجعه به منابع اطلاعاتی دیگر ببینید که آیا قلم‌ها با فرم‌های دیگری هم وجود دارند.


بررسش



## ۶

### فعالیت ۷


- قطعه‌ای آلومینیومی با ابعاد  $60 \times 40 \times 10$  را آماده کنید (گونیایی کنید).
- این قطعه باید مطابق شکل برآده‌برداری شود.
- ابتدا آن را با سوزن خط‌کش پایه‌دار، مطابق شکل ۲-۱۹ خط‌کشی کنید و سنبه‌نشان را خط‌کشی بزنید.
- بنابراین، قطعه باید از هر چهار طرف به ضخامت ۱ و عرض ۹ میلی‌متر برآده‌برداری شود.
- پیشنهاد می‌شود که ابتدا خط‌های ۱ و ۲ و .... به عمق ۱ میلی‌متر اره‌کاری شود تا کنترل بهتری در قلم کاری داشته باشید (در صورت موافقت هنرآموز)

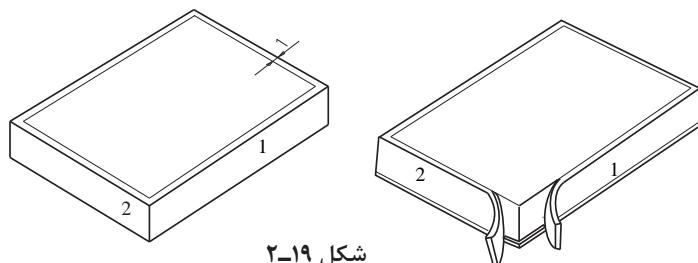

## ۷

### فعالیت ۸


- قطعه آلومینیومی را که روی آن قبلًا کار کرده‌اید، مطابق شکل خط‌کشی کنید و سنبه‌نشان را خط‌کشی بزنید.
- اکنون روی آن شیارهایی به عمق ۱ میلی‌متر با قلم ایجاد کنید.

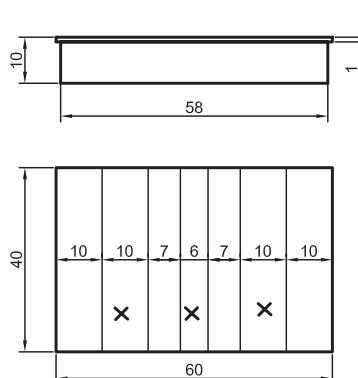

## ۸

### فعالیت ۹

- قطعه‌ای از فولاد ساختمانی از تسمه ۶۰ با اندازه‌های  $60 \times 42 \times 10$  را گونیایی کنید (از تسمه به عرض ۶۰).
- از چهار سمت آن باید نوارهایی به ضخامت ۱ و عرض ۹ برداشته شود (مانند فعالیت ۷).
- پس از پایان قلم‌کاری، گوشه‌های  $58 \times 38$  را به شعاع ۵ گرد کنید.
- پس از انجام کنترل‌های لازم کار را به همراه گزارش کار تحويل دهید.

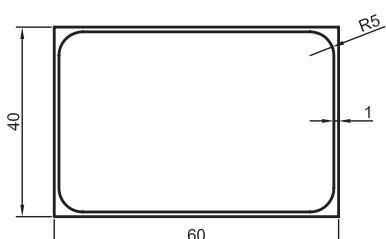

- ۱- آیا در فعالیت ۶، برای گرد کردن گوشه‌ها، می‌توان از قلم هم کمک گرفت؟
  - ۲- آیا به نظر شما قلم این توانایی را دارد که با آن از یک قطعه فلز، مجسمه ساخت؟

پرسش



## واحد یادگیری ۲

### شاپستگی پرچ کاری

#### استاندارد عملکرد


اتصال قطعات به وسیله پرچ کاری مطابق نقشه با رعایت استاندارد ISO ۲۷۶۸-C

#### پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی

## پرج کاری (Riveting)

به شکل های داده شده دقต کنید. به نظر شما آنها چه چیزهایی را نمایش می دهند؟

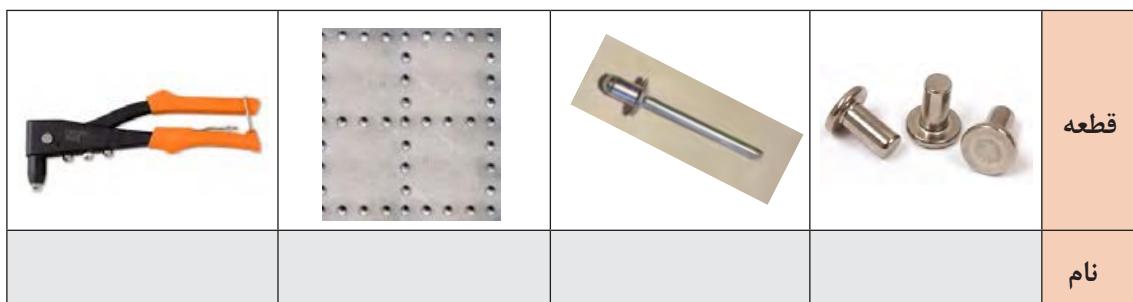


- ۱- آنها چه چیزهایی را نمایش می دهند؟ در صورتی که نام آنها را می دانید در جای مشخص شده بنویسید.
  - ۲- هر کدام در چه جاهایی به کار برد می شوند؟ آیا ویژگی مشترکی دارند؟
  - ۳- از کدام یک از مواد داده شده می توان در ساخت آنها استفاده کرد؟
- در جدول، بله یا نه را ضربدر بزنید.

کربن		سرب		چوب		پلاستیک		فولاد		مس		آلومینیوم	
نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله

- ۴- آیا از آنها، در ساخت سازه های داده شده در جدول، استفاده شده است؟

سازه ساده پرچی		سازه ساده پیچ و مهره ای		سازه ساده جوشی		سازه ساده پرچی	
نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله

**پرج کاری:** معمولاً اتصال دو یا چند ورق و قطعات نسبتاً نازک را با قطعه ای واسطه به نام پرج، پرج کاری می گویند. اتصال با پرج، گونه ای از اتصال جدا نشدنی است که جز با بریدن آن، امكان جدا کردن نیست.

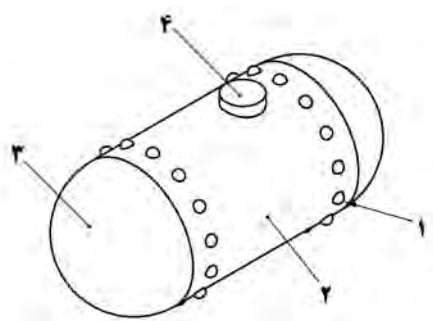


## قلمکاری

میخ پرج: قطعه‌ای است که معمولاً با تغییر فرم آن، اتصال دائم برقرار می‌شود. موادی که از آنها پرج تهیه می‌شود، باید عموماً چکش خوار و قبل انعطاف باشند. بنابراین فولادهای کم کربن، آلومینیوم، مواد برنزی، چه به صورت ورق و چه به صورت مفتول، مواد اولیه‌ای مناسب برای ساخت انواع پرج هستند. باید افزود که از پرج به دو صورت استفاده می‌شود:

الف) پرج می‌تواند چند قطعه را که عمدتاً ورق‌ها هستند به هم پیوند دهد.

ب) پرج می‌تواند خود به قطعه دیگری پیوند شود. (در حالی که خود عضوی از مجموعه است).

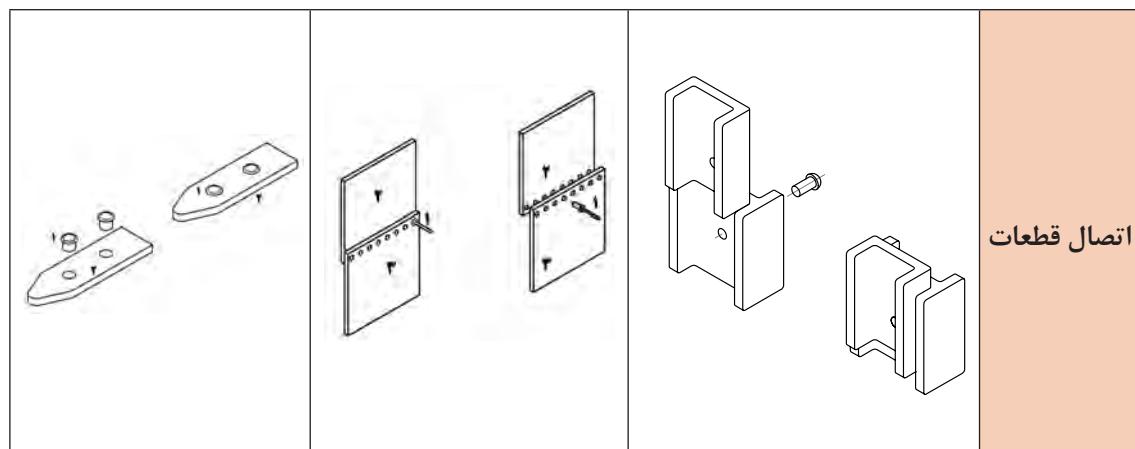

یادداشت

در بسیاری از موارد که با تغییر فرم ورق احجامی ساخته می‌شوند به کمک انواع لب برگردان و کوبیدن لبه‌ها اتصال برقرار می‌شود که آنها را فرنگی پیچ می‌گویند. آنها نیز در حقیقت نوعی پرج هستند.



پرجکاری بخش بزرگی از صنعت را شامل می‌شود. کاربردهای آن را در دو قسمت بسیار گسترده می‌توان بررسی کرد.

اول: کاربرد آن در سازه‌های صنعتی

دوم: کاربرد آن در ابزار و يراق و کارهای تزئینی و پوشش

در مورد اول، می‌توان از سازه‌های بسیاری مانند پل، ستون، دیگ بخار، هوایپیما، کشتی و .... نام برد. به نمونه نگاه کنید.



شکل ۲-۲۰

در این درس بیشتر نگاه ما به این تیپ از سازه‌ها خواهد بود. نمونه‌هایی از میخ‌پرچ‌های به کار برده شده در این سازه‌ها را در شکل ببینید.



شکل ۲-۲۱

### مراحل ساخت اتصال پرچی

- ۱- بررسی قطعات آماده با نقشه و اطمینان از دقت آنها.
- ۲- دریافت وسایل موردنیاز از انبار (چکش ۵۰۰ گرمی، عینک ایمنی، پرچ‌کش، قالب پرچ سرنیم‌گرد، دو قطعه V‌شکل).
- ۳- چگونگی بستن میله میان دو قطعه V‌شکل در روی گیره با قرار دادن زیرکاری مناسب زیرمیله.
- ۴- انجام عمل پرچ‌کاری و تکمیل آن با قالب.
- ۵- بررسی نهایی کار انجام شده.

### فعالیت ۱



نکته‌های آموزشی و مفیدی را که از انجام کار بالا دریافت کرده‌اید به صورت یک گزارش کار تنظیم کنید و به هنرآموز محترم تحويل دهید.

نکته




همواره می‌توان با پیش‌بینی‌های لازم از احتمال بروز خطر جلوگیری کرد.

در مورد دوم، پرچ‌ها بیشتر به صورت ابزار یراق و در موارد تزئینی و پوشانکی به صورت انواع بست و دکمه مصرف می‌شوند. کاربردها در اینجا بی‌اندازه گوناگون است. زیبایی و کاربرد منحصر به فرد پرچ‌ها در این قسمت باعث برپایی صنعتی عظیم شده است که شاید بیش از همه زمینه‌های صنعتی موجب کارآفرینی و اشتغال‌زایی شده است.


دستگاه‌هایی که در این بخش مشغول به کار هستند اعم از دستی و خودکار، بی‌اندازه متنوع‌اند. در اینجا است که با کمک ابزارهای دستی یا خودکار آن اشتغال‌زایی بسیار ساده است. به نمونه‌هایی از دستگاه‌های تولید پرچ توجه کنید که هر دستگاه اتومات می‌تواند به کمک قالب‌های ضمیمه خود اشکال متنوعی از پرچ‌ها را تولید کند. به چند دستگاه نگاه کنید.

## قلمکاری

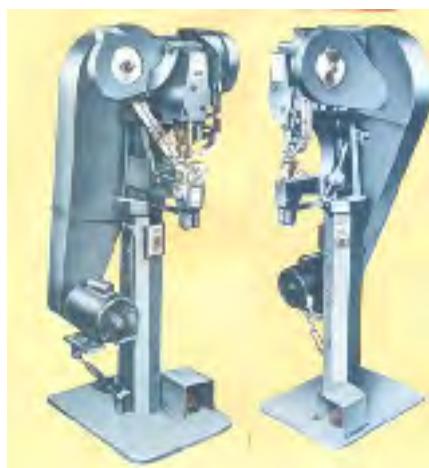

شکل ۲-۲۲- دستگاههای تولید و کار با پرج

شکل نمونههایی از تولیدات است، که گوشه بسیار کوچکی از شکل پرج را نشان می‌دهد.

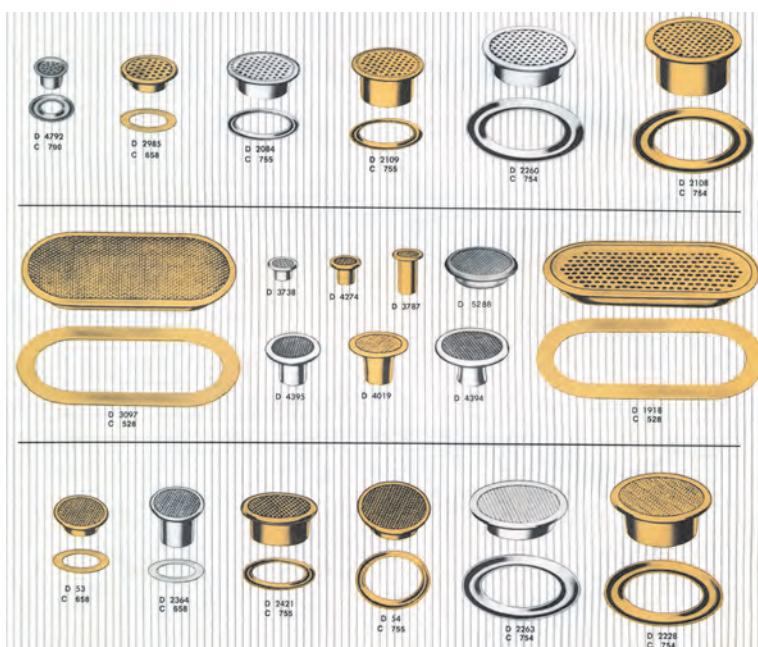

شکل ۲-۲۳- نمونههایی از تولیدات پرج

با توجه به این قطعات و تنوع بیش از حد آنها، دیده می‌شود که می‌توان به راحتی کار تولیدی کرد.

۱- با جستجو و تحقیق، دست کم پنج دستگاه تولید پرج (Rivet tool) و انواع پرجی را که تولید می‌کنند، مشخص کنید.

۲- دست کم نام تجاری پنج گونه از ورق‌ها و پنج نوع از مفتول‌های مناسب برای تولید پرج را به دست آورید و ارائه نمایید.


۳- دست کم ده مورد از سازه‌هایی را که در تولید آنها از پرج استفاده شده است، مشخص نمایید.

تحقیق



نکته

هرچه اطلاعات کسب شده در زمینه کاری بیشتر باشد، در آن کار موفق خواهد بود.

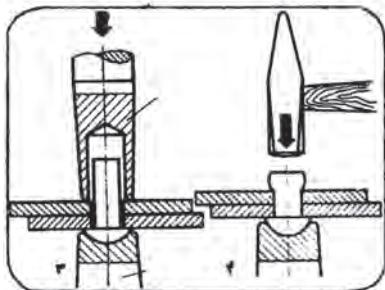

شکل ۲-۲۴

### عمل پرج کاری

پرج از گونه نیم ساخته ها است که کاربرد آن، همراه با تغییر شکل است. در شکل یک میخ پرج از سر نیمکروی و چگونگی اتصال دو ورق را به کمک آن می بینید.

### روش های پرج کاری

پرج کوبشی - کار اتصال با این میخ پرج به کمک ضربه چکش انجام می شود. برای این کار می توان از قالب های مناسب استفاده کرد. این پرج را کوبشی گویند. (به شکل قبل نگاه کنید). در مجموع، این پرج ها باید چکش خوار، نرم و قابل انعطاف باشند. در جدول انواعی از پرج های کوبشی توپر داده شده که در موارد مختلف از آنها استفاده می شود.

نحوه	نام و بازه اندازه	استاندارد	شکل پرج
$d_1=7$ $d_2=32$ $d_3=19/1$ $k=12$	سر نیم کروی $10 \leq d_1 \leq 36$	DIN 124	
$\alpha=45^\circ$ $d_1=24$ $d_2=31/5$ $d_3=19/1$ $w=1$ $k=1$	سر عدسی خوبنده بلند $10 \leq d_1 \leq 36$	DIN 202	
$d_1=2/5$ $d_2=4/4$ $d_3=2/37$ $k=1/5$	سر گرد $1 \leq d_1 \leq 8$	DIN 66	
$d_1=6$ $d_2=1/5$ $d_3=5/18$ $k=2$	سر خوبنده $1 \leq d_1 \leq 8$	DIN 661	
$d_1=2$ $d_2=4$ $d_3=1/87$ $k=1$	سر عدسی خوبنده کوتاه $1/6 \leq d_1 \leq 6$	DIN 662	
$d_1=1/8$ $d_2=2/6$ $d_3=1/54$ $k=1/8$	سر عدسی $(1/4) \leq d_1 \leq 6$ معولاً ۱/۴ پیشنهاد نمی شود	DIN 674	

## قلمکاری

انواع دیگری از پرجهای میان تهی هم هستند، مانند پرجهای کور (پوب) که در جدول نمونههایی داده شده است.

شکل پرج	استاندارد	نام و بازه اندازه	نموده
	DIN 6762	پرج نیم سرخزنه $1/6 \leq d_1 \leq 1$	$d_1=5$ $d_2=1$ $d_3=3/4$ $t=5$ $k=1/4$
	DIN 6791	پرج نیم ساده $1/6 \leq d_1 \leq 1$	$d_1=6$ $d_2=1/2$ $d_3=4/5$ $k=3/4$ $t=6/5$
	DIN 7328	پرج توخالی ساده $2 \leq d_1 \leq 10$	$d_1=4$ $d_2=7/5$ $d_3=3$ $k=1$
	DIN 7340	پرج توخالی لب برگردان $1 \leq d_1 \leq 4$	$d_1=4$ $d_2=6$ $k=3/4$ $d_4=5/7$
	DIN 7337	پرج بوب ساده $2/3 \leq d_1 \leq 6/4$	$d_1=3/2$ $d_2=6/5$ $k=5/8$
	DIN 7337	پرج بوب سرخزنه $2/4 \leq d_1 \leq 6/4$	$d_1=3/2$ $d_2=6/5$ $k=5/9$


در شکل یک پرج کور (پوب یا کششی) و چگونگی اتصال را ببینید. ابتدا پرج از سوراخ مورد نظر که در ورقها ایجاد شده، عبور می‌کند و آنگاه با ابزار پرج کش، ضمن کشیدن دنباله میخ‌مانند، سر دیگر که در دسترس نیست فرم لازم را می‌گیرد. با قطع شدن میخ، کار پایان می‌یابد. گونه دیگر پرج انفجاری است که باز هم برای ورقهایی است که به پشت آنها دسترسی نداریم. آنها را با گرم کردن (حدود ۱۳۰ درجه سانتی‌گراد) منفجر می‌کنند. مواد منفجره فرم لازم را ایجاد می‌کند.

### تحقیق

۴- چهار مورد از قطعاتی را که با پرج به هم وصل شده‌اند و چهار مورد که در آنها، قطعه با تغییر فرم جزئی از خود، موجب اتصال شده است را مشخص کنید.

۵- در صنایع فلزی در ساخت کانال‌ها و احجام، معمولاً

با دادن فرم‌های گوناگون (با نام فرنگی پیچ)، از خود ورق برای اتصالات استفاده می‌شود. نام پنج سازه را که بدین گونه ساخته می‌شود تعیین کنید.

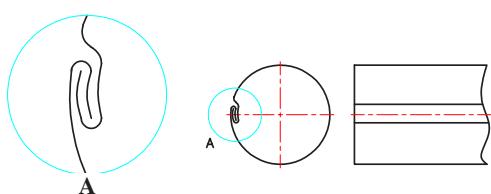

برای نمونه به یک لوله که از حلبي ساخته شده (مانند لوله بخاری) دقت کنید.

یادداشت



ورق فولادی نازکی را که پوشش قلع شده (قلع انود) ، حلبی گویند.

تحقیق



۶- تحقیق کنید که کاربردهای پرج در صنایع پوشک کدام‌اند؟ آیا یک فرد به کمک یک دستگاه و متعلقات آن می‌تواند در گوشه‌ای از خانه، دکمه‌های فلزی لباس را تهیه کند؟ آیا می‌توان این کار را برای اجزای کیف، کفش و موارد زینتی انجام داد؟

## فعالیت ۲



مراحل پرج کوبشی را با رسم شکل آن بنویسید و ارائه دهید.

## فعالیت ۳



مراحل انجام پرج و اتصال چند ورق را با پرج کور توضیح دهید.

پرسش



- ۱- به نظر شما کاربردهای پرج بیشتر است یا جوش (با تحقیق لازم).  
 ۲- تلاش در راه گسترش بیش از پیش جوشکاری در صنعت و کم کردن استفاده از پرج (تنها برای اتصال) به چه علت است؟

## فعالیت ۴



دو قطعه مطابق شکل‌های داده شده آماده کنید. (از جنس St37، تحويل بگیرید)  
 قطعات دریافتی را دقیقاً با نقشه کنترل کنید.



ابزارهای مورد نیاز یعنی چکش ۵۰۰ گرمی، عینک ایمنی، پرج کش، قالب پرج سرنیم گرد و دو قطعه V شکل را از انبار تحويل بگیرید. آنگاه به کمک دو تکه V شکل میله را در گیره بیندید. اگر زیر سر میله نیز یک تکه قرار دهید، بهتر است. سپس قطعه دو را روی آن قرار دهید و پرج کنید.  
 با زدن ضربات آرام در تمام جهات کوشش کنید تمام فضای خزینه پر شود. پس از پایان کار آن را از نظر درستی کار بررسی کنید و تحويل دهید. گزارش کار لازم است.

یادداشت




سوراخ موجود در قطعه ۲ را بزرگ‌تر در نظر نگرفته‌ایم، آیا می‌توانید بگویید چرا؟ می‌توانید ابتدا با دوستان، آنگاه با استاد مشورت کنید.

پیش از شروع به هر کار باید از استاندارد بودن وسایل و ابزار کار مطمئن شویم.

### نقشه‌های پرج کاری

پرج توبیر از بی‌برش هاست. بی‌برش جزئی است که معمولاً در نقشه‌ها از برش طولی معاف است. برای نمونه پیچ، پین، بازو، تیغه، خار و ... جزء این دسته هستند. آنها در حقیقت چون دارای جزئیاتی در داخل نیستند، اصولاً نیازمند برش هم نخواهند بود. در جدول نمونه‌هایی را ببینید. (کتاب همراه هنرجو جدول بی‌برش‌ها) بدین جهت در تصاویری که پرج برش طولی دارد، هاشور نمی‌خورد. در شکل یک دیگ بخار (حاوی آب و بخار با فشار بالا) را می‌بینید که از دو طرف با درپوش و کمک پرج سرنیم‌گرد بسته شده است.

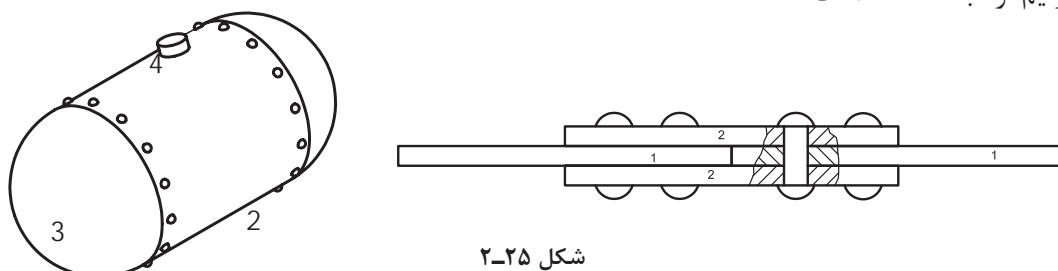


شکل ۲-۲۵

در این نقشه، شماره ۱، میخ‌پرج است که در برش موضعی مشخص شده است. در نقشه‌ای دیگر هدف اتصال دو ورق با شماره‌های مشابه ۱ می‌باشد. برای این کار از دو ورق واسطه با شماره ۲ استفاده شده است. پرج‌ها در چند ردیف به کار رفته‌اند. نمای از جلو در برش A - A است که شکل میخ‌پرج را معرفی می‌کند.

در بسیاری موارد قطعاتی هستند که ضمن انجام کار پرج، خود به عنوان میله، محور، پین، رابط و .... عمل می‌نمایند. برای نمونه انتهای اهرم گیره را ببینید. با کوبیدن زانده میله، عمل پرج کاری انجام شده است.

دقت در ساختمان یک دکمه فلزی ساخته شده به کمک پرج کاری جالب است. نقشه این دکمه با مقیاس پنج برابر رسم شده است. در شکل a قطعات روی هم سوار شده‌اند.

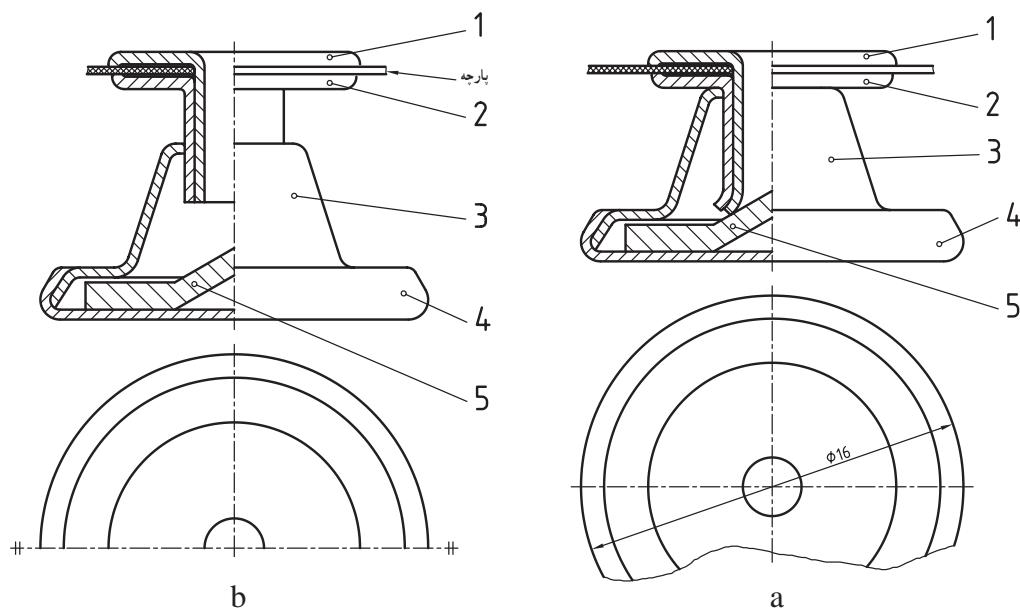


در شکل b با فشردن دکمه، قطعات فرم‌های لازم را به دست می‌آورند. همان‌گونه که دیده می‌شود، مطابق این نمونه، همیشه قطعات پرچ شده نسبت به هم بدون حرکت نمی‌شوند و ممکن است در شرایطی نسبت به هم بازی داشته باشند. برای اتصال قطعات با پرچ می‌توان به دو گونه کار کرد.


(الف) استفاده از یک یا دو قطعه کمکی (واسطه).

#### ب) اتصال مستقیم

در شکل، نقشه‌های مربوط به دو نمونه الف و ب دیده می‌شود.

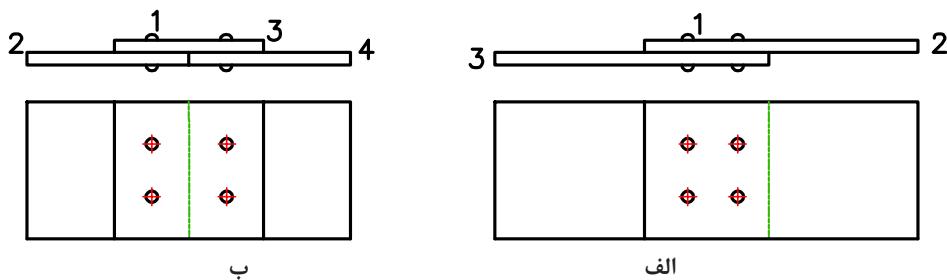

در مورد الف، از یک قطعه واسطه با شماره ۳ استفاده شده است، برای افزایش استحکام می‌توان از پرچ‌های چند ردیفه ساده یا زیگزاگ استفاده کرد.

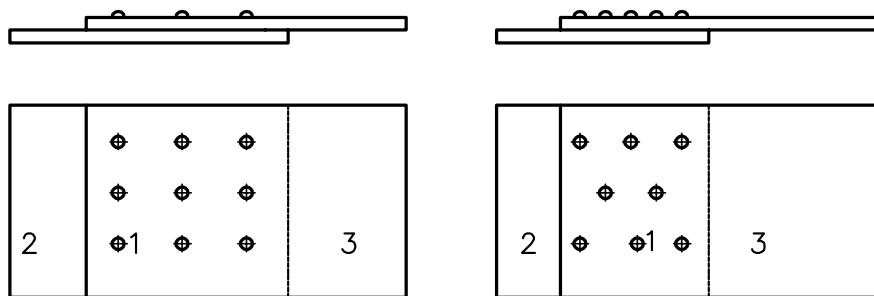

#### مختصات جای میخ پرچ‌ها

جای هر میخ پرچ بایستی با استفاده از اندازه‌های مکانی به درستی روی نقشه مشخص باشد، تا بتوان جای سوراخ‌کاری را با دقت تعیین و سنبله نشان زد. در شکل بالا موقعیت پرچ مشخص شده است.

در نقشه معمول است که لبه‌ها یا سطوح مینا را با حروف و داخل یک کادر معرفی کنند. با توجه به این نقشه و جدول مربوط به آن، می‌توان ابعاد مواد اولیه و جنس قطعات و نوع میخ‌پرچ‌ها و اندازه آنها را معین نمود.

## قلمکاری

### فعالیت ۵



پس از ترسیم کلیه قطعات دکمه فلزی (ارائه شده در نقشه‌های پرجکاری) به صورت جداگانه و به صورت دستی، عملکرد هر کدام در مجموعه را توضیح دهید.

### فعالیت ۶



با رسم شکل‌های دستی، چگونگی اتصال طولی دو تسمه را به طور مستقیم و یا به کمک واسطه، توضیح دهید.




## سوراخ کاری

اندازه سوراخ‌های مورد نیاز برای گذراندن پرج بستگی به جنس مواد و میخ پرج و فرم و قطر آن دارد. در مجموع اضافه قطری برای سوراخ از ۱/۰ تا ۱ میلی‌متر پیشنهاد شده است. به چند نکته دقت کنید:  
این اضافه قطر معمولاً برای پرج‌های کوبشی است و دلیل آن افزایش قطر میخ پرج هنگام کوبیده شدن است  
پس اضافه قطر باعث تغییر شکل ورق‌ها نخواهد شد.  
در مورد بسیاری از پرج‌ها چیزی به نام اضافه قطر مطرح نیست.

## عيوب پرجکاری

اگر قطر سوراخ در پرج‌های کوبشی برابر قطر میخ پرج باشد، تغییر فرم ورق‌ها را موجب می‌شود. بلند بودن میخ پرج هم موجب کج شدن پرج خواهد شد. بنابراین با انتخاب قطر مناسب و طول درست، از بروز این اشکالات جلوگیری خواهیم کرد.

**طول میخ پرج:** گفته شد که برای فرم‌گیری سر میخ پرج بایستی طول آن، از ضخامت ورق‌های مورد اتصال بیشتر باشد. برای نمونه به شکل‌های داده شده و اضافه طول  $a$  برای کوبش دقت کنید.

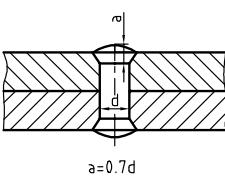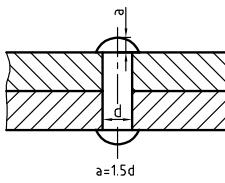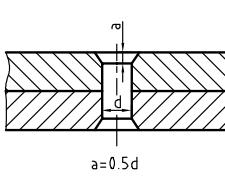پرج سرخزینه عدسی	پرج سرنیم‌گرد	پرج سرخزینه
 $a = 0.7d$	 $a = 1.5d$	 $a = 0.5d$

اضافه طول‌های داده شده در پرج کوبشی، کاملاً تقریبی است، زیرا بستگی به ضخامت ورق‌ها هم خواهد داشت.  
در یک کار حرفه‌ای و انبوه، اضافه طول دقیقاً محاسبه و توأم با تجربه، تعیین خواهد شد.

یادداشت



### کنترل درستی انجام پرج

برای اینکه پس از پرج کاری از درستی آن مطمئن باشید، به عیوب حاصل از انجام پرج داده شده در جدول، دقت کنید.

ردیف	دلیل بروز خطا	شکل
۱	سوراخ بزرگ‌تر از اندازه لازم بوده است.	
۲	ورق‌ها جابه‌جایی داشته‌اند. سوراخ هم بزرگ‌تر است.	
۳	جابه‌جایی ورق‌ها در هنگام پرج کاری صورت گرفته است.	
۴	ورق‌ها دقیقاً روی هم نچسبیده‌اند و آب‌بندی لازم انجام نشده است.	
۵	یا سوراخ کوچک بوده یا پرج بیش از حد کوبیده شده است.	
۶	سر قفل کننده بزرگ است. (میخ پرج بلند بوده است).	
۷	طول میخ پرج کم بوده است.	

## قلمکاری

### وسایل پرج کاری

در کار حرفه‌ای، پرج کاری را به کمک ابزارهای بسیار متنوعی می‌توان انجام داد. ساده‌ترین ابزارهای پرج کاری را در جدول به گونه‌ای خلاصه ببینید.

	سر قالب زیر پرج قابل سوار کردن در گیره، به اشکال گوناگون که یک نمونه آن برای پرج سر نیمه‌گرد دیده می‌شود.	۱
	پرج کش، بازرگ‌نمایی نوک آن، وسیله‌ای برای چسباندن ورق‌ها	۲
	قالب پرج با بازرگ‌نمایی نوک آن	۳
	نمونه‌ای از چکش مناسب برای پرج کاری	۴


### انجام پرج کاری

پس از انجام سوراخ کاری و قرار دادن میخ پرج مناسب، به کمک ابزاری به نام «پرج کش»، فاصله ورق‌ها را (در صورت موجود بودن) از بین می‌بریم و آنگاه پرج کاری را انجام می‌دهیم. البته پرج کش ابزاری هست که به کمک ضربه چکش، موجب چسیدن کامل ورق‌ها و از میان رفتن فاصله هوازی میان آنها می‌شود. در این زمان با زدن ضربات منظم و سبک چکش در جهات مختلف، فرم تقریبی را ایجاد و آنگاه با قالب شکل نهایی ضامن (سرپرج) را ایجاد می‌کنیم. در صورت مناسب بودن قطر سوراخ، طول میخ پرج و روش کار، نتیجه خوب و قابل قبول است.

### فعالیت ۷




قطعه‌ای مطابق شکل از St37 آماده کنید. می‌توانید آن را از تسمه  $40 \times 10$  ببرید.

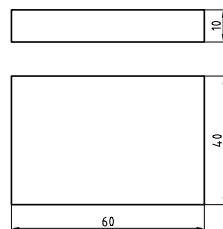

- با بررسی مقدماتی روش کار، ابزارهای مورد نیاز را از ابیار تحویل بگیرید.
- کار را پلیسه‌گیری و پرداخت کنید (گونیا کردن لازم نیست)
- آن را مطابق شکل خط کشی و سنبه خط کشی و سپس سنبه سوراخ کاری بزنید. دقیق کنید که خط کشی‌ها در پایه لبه مبنای A، انجام خواهد شد.

- در نقاط سنبه نشان زده شده، سوراخ‌های  $\varnothing 8/2$  و  $\varnothing 8/5$  بزنید.
- دو عدد پرج فولادی  $8$  سر نیم‌گرد به طول مناسب (طبق جدول) انتخاب کنید

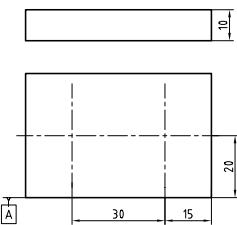

به کمک چکش فرم  $500$  گرمی پرج کاری کنید.  
زیر سر پرج از قالب استفاده کنید.


ضربات را مالایم و در تمام جهات بزنید. دقت کنید که ضربات تحت زاویه زده شوند که موجب فرم‌گیری میخ پرج باشند.

در نهایت از قالب برای به دست آوردن فرم نهایی استفاده کنید.  
به کمک شابلون قوس، از درستی فرم پرج مطمئن شوید.

### فعالیت ۸



قطعه ساخته شده در فعالیت ۷ را به کمک اره، مطابق شکل و با بیشترین دقت برش دهید.

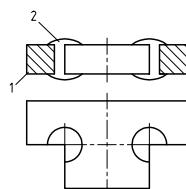

- اکنون در گزارش کار خود به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

**۱** آیا در موردی کج شدن میخ پرج رخ داده است؟

**۲** آیا در موردی سوراخ کاملاً پر نشده است؟

شروع کار با وسایل معیوب، رفتن به استقبال خطر است.

**۳** به نظر شما نتیجه کار با سوراخ  $8/2$  بهتر بوده است یا با سوراخ  $8/5$ ؟


**۴** آیا می‌توان گفت نتیجه کار یکسان بوده است.

**۵** برداشت‌های نهایی خود را در سه جمله بنویسید.

### فعالیت ۹




می‌خواهیم دو قطعه تسمه  $3 \times 20$  را به کمک دو میخ پرج سر نیم‌کروی و مستقیماً وصل کنیم. به نقشه با دقت نگاه کنید.

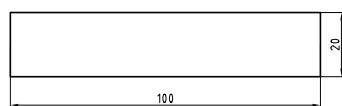


## قلمکاری

دو عدد تسمه با ابعاد  $100 \times 20 \times 3$  را ببرید و پلیسه‌گیری و پرداخت کنید (بدون گونیایی کردن) آنها را مطابق شکل خط کشی کنید و سنبه‌نشان سوراخ‌کاری بزنید.

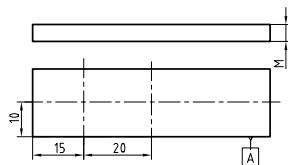

دقت کنید که خط کشی‌ها تنها با توجه به لبه مبنای A، انجام خواهد شد.  
دو عدد میخ پرج سر نیم کروی با قطر ۶ و طول ۹ میلی‌متر از فولاد تهیه کنید.  
در نقاط سنبه‌نشان زده شده، سوراخ‌هایی به قطر  $6/2$  بزنید.  
اینک با کمک دو میخ پرج یاد شده، آنها را به هم وصل کنید.

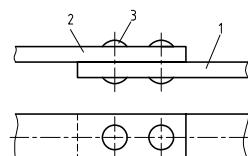


در زمان انجام کار به نکته‌های زیر دقت کنید:  
جای سوراخ‌ها باید دقیق باشند تا پرج‌ها بدون هیچ مشکلی در آنها قرار گیرند.  
هر دو پرج را در سوراخ‌ها قرار دهید و آنها را هم‌زمان پرج کنید.  
پس از انجام کار، موارد زیر را بررسی کنید:  
دو قطعه باقیستی دقیقاً در یک راستا باشند (چگونه می‌توان بررسی کرد؟)  
فرم‌گیری پرج به درستی انجام شده باشد (هر دو مورد باقیستی یک‌شکل و همسان باشند)

## فعالیت ۱۰



دو قطعه کار مشابه، به ابعاد  $120 \times 50 \times 5$  باید به کمک یک واسطه با ابعاد  $50 \times 50 \times 5$  و به کمک چهار پرج به هم متصل شوند. به شکل دقت کنید. پرج‌ها سر نیم کروی دارند و به طول ۱۵ و قطر ۶ هستند.

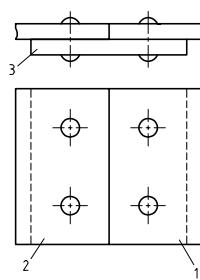


جنس ورق‌ها و پرج‌ها از آلومینیوم می‌باشد.  
کار را می‌توان به روش‌های گوناگونی انجام داد. درباره دو روش زیر (و دیگر روش‌ها) با استاد مشورت کنید.  
آنگاه با روش انتخابی، کار را انجام دهید.

- (الف) هر سه قطعه خط‌کشی و جداگانه سوراخ‌کاری می‌شوند.  
(ب) تنها قطعه واسطه، خط‌کشی و سنبه‌نشان‌های سوراخ‌کاری زده می‌شوند. آنگاه هر سه کار با هم گیره‌بندی و سوراخ‌ها هم‌زمان زده خواهند شد. سوراخ‌ها را به قطر  $\frac{6}{3}$  در نظر بگیرید.  
پس از انجام کار و کنترل‌های لازم، کار و گزارش کار را برای ارزشیابی تحويل دهید.


### فعالیت ۱۱




باید به کمک پرج پوب یک قفس پرنده ساخته شود.  
شکل کلی کار را در نظر بگیرید (طول اتاقک ۱۰۰)  
تمام پرج‌ها  $\frac{3}{2}$ ، از کوتاه‌ترین طول موجود.

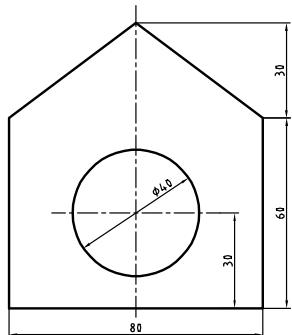

ابتدا روی ورق گالوانیزه، نیم شکل زیر را رسم و ببرید (به کمک قیچی دستی ورق بر یا گیوتین) در این شکل، خط‌های نازک، به معنی تا زدن است و  $\frac{1}{5}$  ضخامت ورق است که می‌توان آن را روی تصویر موجود نوشت.

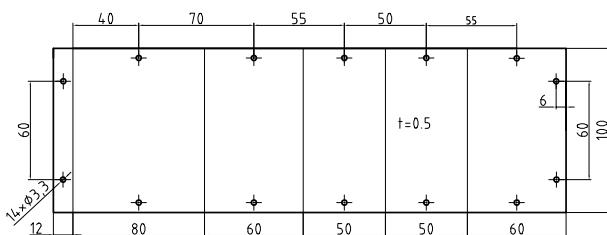

سوراخ‌ها را با دقت بزنید. پس از تا زدن ورق، به کمک ۲ عدد میخ پرج پوب (کور) و ابیر پرج کش اتصال را انجام دهید.


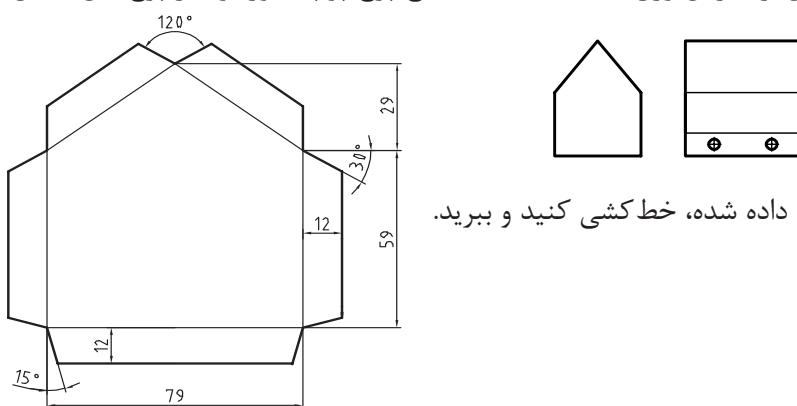


اکنون دو قطعه ورق به شکل داده شده، خط‌کشی کنید و ببرید.

## قلمکاری

این دو ورق بایستی به قطعه ۱ پرج شوند. اما ابتدا یکی از آنها به منظور ورود پرنده باید سوراخ شود. این سوراخ، همان‌گونه که در نقشه ابتدایی فعالیت دیده می‌شود به قطر ۴۰ خواهد بود. برای ساخت سوراخ با استاد مشورت کنید. این کار به راه‌های مختلف ممکن است. دقت کنید که لبه‌های سوراخ باید کاملاً پلیسه‌گیری شود و هیچ‌گونه لبه تیزی باقی نماند (این کار را می‌توان با کاغذ سنباده و با دقت و احتیاط انجام داد).

برای آویزان کردن آن یک گیره مطابق شکل از ورق ۱ ساخته می‌شود و با دو میخ پرج پوپ به آن متصل گردد.

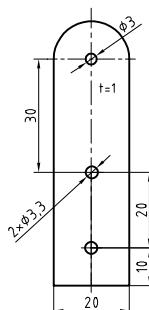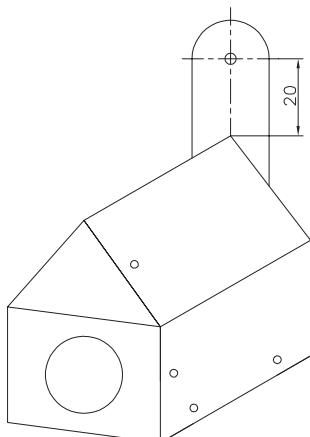

در پایان، کار را به همراه گزارش کار تحويل دهید.

## فعالیت ۱۲



در اینجا می‌توانید کارهای پرج کاری پروژه پایانی یعنی ترازو را با دقت و طبق اصولی که در مونتاژ کاری آمده انجام دهید.

## مزایا و معایب پرج

همان‌گونه که می‌دانیم پرج از اتصالات دائم است. به درستی نمی‌توان مشخص کرد که کاربرد کدام‌یک از اتصالات دائم مانند جوش، دوخت، چسب پرج، و .... بیشتر است. در صنعت اگر برای یک اتصال روش‌های مختلفی ممکن باشد، مسلماً روشی انتخاب می‌شود که ضمن دارا بودن همه ویژگی‌های لازم، ارزان‌تر باشد. برای نمونه دو ورقه آهنی را می‌توان هم با پرج و هم با جوش به هم وصل کرد.

در اینجا می‌گوییم چون پرج گران است و وقت‌گیر، جوش به صرفه است. اما اگر ورق‌ها فولادی نباشند، آنگاه ممکن است که جوش خیلی گران و یا ناممکن باشد. برای نمونه در اتصال دو ورق آلومینیومی و فولادی، اصلاً جوش امکان ندارد. به هر حال، پرج به دلیل استحکام خوب، قابلیت محاسبه دقیق و ضریب اطمینان بالا، کاربردهای روزافزون خود را دارد.

تحقیق


- آیا پرج‌هایی هم هستند که قطر سوراخ کوچک‌تر از میخ پرج باشد؟

- آیا برای تولید انواع پرج، نیاز به کارخانه‌های بزرگ هست؟

- چرا کوشش می‌شود که در شرایط ممکن بیشتر از جوش استفاده شود؟



## ارزشیابی هنرجو در فصل دوم: پرچ کاری

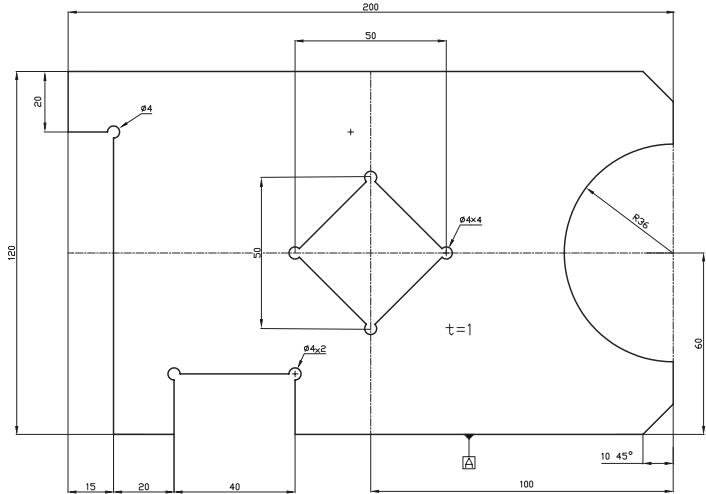

نقشه کار: پرچ کاری

جنس: St37، دو قطعه به ابعاد  $100 \times 5 \times 80$  و  $130 \times 5 \times 70$  یک عدد.

هدف اتصال دو قطعه به روش پرچ کاری و به کمک واسطه

شاخص عملکرد: پس از انجام کار، اندازه‌ها طبق استاندارد تولرانسی ISO 2768- $m$  کنترل خواهند شد.

شرایط انجام کار: انجام کار در کارگاه با روشنایی مناسب (حدود ۴۰۰ لوکس)، دمای مناسب  $20^{\circ}\text{C} \pm 3$

وسایل و تجهیزات: پرچ سرنیم گرد با طول لازم، وسایل پرچ کاری، وسایل خط‌کشی، وسایل پلیسه‌گیری و پرداخت سطح، وسایل سوراخ کاری، مته ۰.۵/۱

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	
	شاخصی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی		
	۳- تمیز کردن گیره و محیط کار		
	۴- رعایت دقت و نظم		
میانگین نمرات			*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.