

## فصل ۳

### سخت کاری

## جلسه پانزدهم: عملیات حرارتی کوره‌های عملیات حرارتی راه اندازی کوره الکتریکی

### واحد یادگیری: سخت کاری حجمی

#### مقدمه

برای شروع تدریس ابتدا با سؤالات انگیزشی (مانند عملیات حرارتی چیست و چرا انجام می‌گیرد؟) ذهن هنرجویان را متمرکز کنید و از آنها بخواهید برداشتشان را از عملیات حرارتی بیان کنند و سپس با توضیحات خود تعریفی از عملیات حرارتی و اهداف آن ارائه دهید. و سپس چند مورد از کاربرد عملیات حرارتی در صنایع مختلف (خودروسازی، ریخته‌گری، ماشین‌سازی، جوشکاری) برای تولید قطعات را نام ببرید. سپس می‌توانید با یک پرسش که به نظر شما حالا عملیات حرارتی بر روی کدام فلزات انجام می‌گیرد هنرجویان را به چالش بکشید و ذهن آنها را به خواص فولاد و اهداف کتاب که بیشتر بر روی عملیات حرارتی فولاد متمرکز شده به کار بگیرید.

#### روش‌های عملیات حرارتی:

در این بخش می‌توانید از هنرجویان بپرسید به نظر شما آیا می‌توان عملیات حرارتی را در سطح و حجم دلخواه انجام داد؟ سپس با نشان دادن چند تصویر از عملیات حرارتی سطحی و حجمی تقسیم‌بندی نمایید و به‌طور خلاصه زیرمجموعه‌های عملیات حرارتی سطحی و حجمی را به هنرجویان شرح دهید و به آنها متذکر شوید که تا پایان این فصل تمامی بخش‌های عملیات حرارتی سطحی و حجمی تدریس خواهند شد.

#### ابزار و تجهیزات مورد نیاز عملیات حرارتی:

برای تدریس این مبحث بهتر است هنرجویان را به کارگاه برده و توضیحات مربوطه را برای هنرجویان به‌صورت عینی همراه با نمایش عملکرد ارائه نمایید. در شروع تدریس از هنرجویان بپرسید چه تجهیزاتی برای عملیات حرارتی نیاز است. سپس به معرفی تمامی ابزار و تجهیزات مورد نیاز بپردازید. (۱- کوره‌ها ۲- تجهیزات حمل مواد ۳- محیط‌های سرد کننده ۴- سختی سنج‌ها)

**۱ کوره‌ها:** در معرفی کوره‌ها از هنرجویان بپرسید تا کنون چه کوره‌هایی مشاهده نموده‌اند و یک کوره از چه قسمت‌هایی تشکیل می‌شود. سپس با ارائه فیلم یا اسلاید شروع به معرفی انواع کوره‌های عملیات حرارتی نموده و تفاوت انواع

کوره‌ها را شرح دهید. و سپس در کارگاه قسمت‌های مختلف کوره حمام نمک (مکان المنت‌ها، ترموکویل، نشانگر دیجیتالی، بوته فولادی، نسوز سرامیکی) و کوره الکتریکی مقاومتی (دمای کاری، اتمسفر کوره، سیستم گرم‌کننده، سیستم کنترل دما) را کاملاً برای هنرجویان شرح دهید.

### دانش افزایی:

#### انواع گازهای محافظ در کوره‌های عملیات حرارتی عبارت‌اند از:

**۱ گاز خنثی:** گازهای خنثی تحت هیچ شرایطی با سطح فلز واکنش نمی‌دهند. گازهای محافظ مورد استفاده عبارت‌اند از: هیدروژن، هلیوم، آرگون و نیتروژن. البته متداول‌ترین گاز خنثای مورد استفاده نیتروژن می‌باشد. گاز هیدروژن خطر انفجار دارد زیرا مخلوط هیدروژن و هوا قابلیت انفجار دارد از طرفی دو گاز هلیوم و آرگون نسبتاً گران قیمت هستند. بنابراین شاید یکی از بهترین گازهای مورد استفاده به عنوان اتمسفر محافظ گاز نیتروژن باشد.


**۲ گاز اگزوترمیک (گرم‌زا):** با توجه به پایین بودن هزینه تولید، این گاز به‌طور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیب این گاز قابل تغییر است. این گاز با احتراق ناقص یک گاز قابل احتراق مانند گاز طبیعی یا پروپان با هوا به دست می‌آید. بدین صورت که مخلوط هوا و گاز در دمای  $980^{\circ}\text{C}$  به مدت زمانی که محصولات احتراق به تعادل برسند در محفظه احتراق سوزانده می‌شود، در اثر این واکنش مقدار زیادی حرارت ایجاد می‌شود؛ به همین دلیل آن را گاز گرم‌زا می‌گویند.

**۳ گاز اندومتریک (گرم‌گیر):** محصول احتراق یک گاز طبیعی مانند متان یا پروپان با هوا در دمای بالاتر از  $1000$  درجه سانتی‌گراد به صورت گرم‌گیر یک گاز به نام گاز اندومتریک می‌باشد. اجزای این گاز  $\text{CO}$ ،  $\text{CO}_2$ ،  $\text{H}_2$ ،  $\text{H}_2\text{O}$ ،  $\text{N}_2$  می‌باشد. شاید مهم‌ترین گاز مورد استفاده در حال حاضر گاز اندومتریک باشد. جهت تولید این گاز معمولاً در کنار کوره یک ژنراتور تولید گاز قرار می‌دهند. به عبارت ساده‌تر در هنگام فروش این گونه کوره‌ها حتماً یک ژنراتور گاز نیز به همراه آنها موجود می‌باشد. جهت تهیه گاز اندومتریک مخلوط فشرده‌ای از هوا و گاز طبیعی با نسبت تقریبی  $3$  به  $1$  را در محدوده دمایی  $1040$  تا  $1200$  درجه سانتی‌گراد گرم کرده و از روی بستری از نیکل به عنوان کاتالیزور عبور می‌دهند و گاز اندومتریک به وجود می‌آید.

### دانش افزایی:

**کوره با بستر سیال:** اگر گازی (هوا، آمونیاک، نیتروژن) با سرعت مناسب از پایین به داخل محفظه حاوی ذرات ریز و خشک (مانند اکسید آلومینیم) از طریق یک صفحه توزیع‌کننده جریان یابد، ذرات به‌صورت میکروسکوپی از یکدیگر جدا شده

و در بستر سیال گازی معلق می‌شوند و رفتار یک مایع جوشان را پیدا می‌کنند که به این پدیده بستر سیال می‌گویند. سرعت انتقال حرارت در این روش سریع بوده و ذرات نیز به هم نمی‌چسبند در نتیجه مشکلات تمیزکاری قطعات بعد از عملیات حرارتی وجود ندارد. در شکل زیر نمونه‌ای از این کوره‌ها نشان داده شده است.

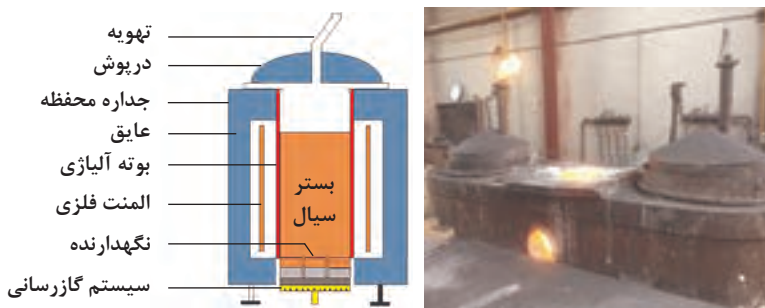

شکل الف) شمانیک کوره با بستر سیال، ب) کوره با بستر سیال

فعالیت  
کارگاهی ۱



### راه‌اندازی کوره الکتریکی مقاومتی

کوره را طبق دستورالعمل سازنده راه‌اندازی کرده و به هنرجویان توضیح دهید. سپس هنرجویان را در گروه‌های چهارنفری گروه‌بندی نمایید و کوره را به دماهای مختلف (۵۰۰- ۷۰۰- ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد) تنظیم نمایید. نکات ایمنی و بهداشتی زیر را برای هنرجویان بازگو نمایید.

- ۱- قبل از روشن کردن کوره اتصالات کوره رو کنترل کنید. ۲- از سلامت نشانگر دیجیتالی دما اطمینان حاصل نمایید. ۳- حتماً از محافظ صورت، کلاه و عینک ایمنی، دستکش مخصوص و در مواقعی که با فلز داغ کار می‌کنید از لباس ضدآتش استفاده نمایید. ۴- از برخورد قطعات یا تجهیزات با المنت داخل کوره خودداری شود.

### محیط‌های سردکننده:


در تدریس این قسمت از هنرجویان بپرسید چه محیط‌هایی می‌توانند به عنوان محیط سردکننده برای کوئنچ قطعات به کار برده شوند. سپس شروع به شرح محیط‌های کوئنچ بپردازید و آنها را به ترتیب قدرت سردکنندگی رتبه‌بندی نمایید.

آب نمک - آب روغن - هوا - حمام نمک

سپس از هرنجویان بپرسید چه عواملی می‌توانند روی شدت سردکنندگی یک محیط سردکننده تأثیر بگذارد و نظرات آنها را بدانید سپس عوامل تأثیرگذار روی قدرت سردکنندگی محیط مانند شدت تلاطم محیط سرد کننده، دمای محیط سردکننده، منابع آلودگی محیط سردکننده، افزودنی‌ها را شرح دهید و کاربرد رایج محیط‌های سردکننده را برای فولادهای معین مشخص نمایید.

## دانش افزایی:

### مراحل سرد شدن قطعه در وان کوئنچ:

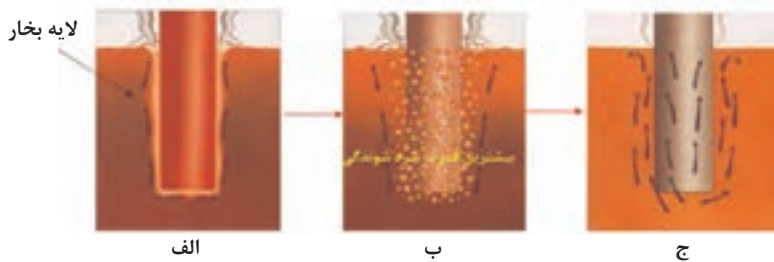

**مرحله الف)** مرحله سرد شدن توسط لایه بخار می‌باشد. این مرحله شامل یک لایه بخار پایدار در اطراف قطعه و در نتیجه جدا کردن آن از محیط سرد اطراف است. در این مرحله لایه بخار به عنوان عایق عمل کرده در نتیجه این مرحله سرد شدن آهسته است

**مرحله ب)** این مرحله بیشترین آهنگ انتقال حرارت را در بین مراحل مختلف دارد و هنگامی شروع می‌شود که دمای سطح فلز آن قدر کاهش می‌یابد که سبب ناپایداری لایه بخار شود.

**مرحله ج)** آهنگ سرد شدن در این مرحله از مراحل الف و ب کمتر می‌باشد و مرحله ج زمانی شروع می‌شود که دمای سطح فلز تا زیر نقطه جوش مایع سردکنندگی کاهش یابد.

نکته



در واقع دلیل افزایش قدرت سردکنندگی آب نمک نسبت به آب کاهش قشر لایه بخار یا مرحله الف می‌باشد.

خودارزیابی توسط هنرجو		
خبر	بلی	مؤلفه‌های خودارزیابی
		معنای عملیات حرارتی و اهداف آن را می‌دانم.
		فلزات رایج مورد استفاده در عملیات حرارتی را می‌شناسم.
		روش‌های عملیات حرارتی (حجمی و سطحی) را می‌دانم.
		ابزار و تجهیزات رایج در عملیات حرارتی را می‌شناسم.
		قسمت‌های مختلف کوره حمام نمک را می‌شناسم.
		قسمت‌های مختلف کوره الکتریکی را می‌دانم.
		راه‌اندازی کوره الکتریکی را انجام می‌دهم.
		راه‌اندازی کوره حمام نمک را انجام می‌دهم.
		محیط‌های سردکننده را می‌شناسم.
		ابزار و تجهیزات حمل مواد را می‌شناسم.
		در حفاظت از ابزار جدید دارم.
		نکات ایمنی حفاظتی را انجام می‌دهم.
		تعداد جواب‌های بلی

ارزشیابی توسط هنرآموز	
نمره دریافتی	مؤلفه‌های ارزشیابی
	معنای عملیات حرارتی و اهداف آن را می‌داند.
	فلزات رایج مورد استفاده در عملیات حرارتی را می‌شناسد.
	روش‌های عملیات حرارتی (حجمی و سطحی) را می‌داند.
	ابزار و تجهیزات رایج در عملیات حرارتی را می‌شناسد.
	قسمت‌های مختلف کوره حمام نمک را می‌شناسد.
	قسمت‌های مختلف کوره الکتریکی را می‌داند.
	راه‌اندازی کوره الکتریکی را انجام می‌دهد.
	راه‌اندازی کوره حمام نمک را انجام می‌دهد.
	محیط‌های سردکننده را می‌شناسد.
	ابزار و تجهیزات حمل مواد را می‌شناسد.
	در حفاظت از ابزار جدیت دارد.
	نکات ایمنی حفاظتی را انجام می‌دهد.
	به اخلاق حرفه‌ای آگاهی دارد.
	صحت خودارزیابی هنرجو
	میزان مؤثر بودن در کارگروهی
	نمره خودارزیابی هنرجو
	<b>جمع</b>



## جلسه شانزدهم: سختی سنجی – روش راکول – برینل و ویکرز

### واحد یادگیری: سخت کاری حجمی

#### سختی سنجی:

برای تدریس این قسمت ابتدا از هنرجویان بپرسید سختی چیست و سختی اجسام را چگونه اندازه گیری می نمایند. پس از شنیدن نظرات هنرجویان سختی را شرح داده و روش اندازه گیری سختی را به چهار روش موهس، برینل، راکول و ویکرز تقسیم بندی نموده و سپس با استفاده از جدول ۲ (مدون شده در کتاب) به ترتیب شکل و جنس فرورونده، میزان بار اعمالی و کاربرد هر یک، شروع به تشریح هر کدام از روش ها نمایید.

#### دانش افزایی

ساده ترین روش تعیین سختی با خراش می باشد که با مراجعه به جدول زیر می توان سختی اجسام را تعیین کرد.

سختی	فرمول شیمیایی	جسم
۱۰	C	الماس
۹	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	کروندم
۸	Al <sub>2</sub> SiO <sub>5</sub> F <sub>2</sub>	توپاز
۷	SiO <sub>2</sub>	کوارتز
۶	KAlSi <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	ارتوکلاز
۵	Ca <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> F	آپاتیت
۴	CaF <sub>2</sub>	فلوریت
۳	CaCO <sub>3</sub>	کلسیت
۲	CaSO <sub>4</sub> ·۲H <sub>2</sub> O	گچ
۱	Mg <sub>3</sub> SiO <sub>4</sub> ·(OH) <sub>2</sub>	تالک

در این روش الماس سخت ترین جسم نمره ۱۰ و پودر تالک دارای نمره ۱ می باشد. با استفاده از این جدول و مقایسه سختی اجسام با سختی مواد دیگر، سختی کاربید تنگستن ۹/۵، کاربید سیلیسیم ۹، فولاد بین ۵ تا ۸/۵، سرب ۱/۵ و گرافیت حدود ۱ می باشد.

**اندازه گیری سختی به روش راکول:** قبل از اندازه گیری سختی به روش راکول یک فیلم کامل از نحوه اندازه گیری سختی به روش راکول تهیه کرده و به هنرجویان نشان دهید و در حین نمایش فیلم مراحل را شرح دهید.

فعالیت  
کارگاهی ۲



**تعیین میزان سختی با استفاده از دستگاه راکول**

پس از تشریح اندازه گیری سختی به روش راکول و روش های آن (شکل و جنس فرورونده و نیروی اعمالی) هنرجویان را به کارگاه برده و نمونه های مختلفی از جنس فولاد سخت شده سطحی، آلیاژ آلومینیم، فولاد معمولی را انتخاب نموده برای اندازه گیری سختی سنجی آماده نمایید. پس از تهیه نمونه ها در کارگاه هنرجویان را به آزمایشگاه برده و سختی فولاد سخت شده سطحی را با روش راکول A، آلیاژ آلومینیم را با روش راکول B و فولاد معمولی را با روش راکول C طبق مراحل و نکات مهم مدون شده در کتاب (فعالیت کارگاهی ۲) به ترتیب روی دستگاه سختی سنج راکول اجرا نموده و روش به دست آوردن عدد سختی را آموزش دهید.

پس از تشریح عملی دستگاه سختی سنج راکول هنرجویان را به گروه های چهارنفره تقسیم کرده و از آنها بخواهید سختی انواع مختلفی از فولادها را به روش راکول اندازه گیری نموده و در قالب گزارش کار تحویل دهند.

نکته



- ۱) توجه داشته باشید هنگام برش، نمونه ها کاملاً عمودی برش داده شوند و دو سطح بالا و پایین نمونه ها کاملاً موازی باشد.
- ۲) سندان مناسب با شکل قطعه انتخاب شود تا نمونه به طور صاف و محکم بر روی سندان قرار گیرد. به عنوان مثال برای نمونه های گرد از سندان ۷ شکل استفاده نمایید.



اندازه‌گیری سختی به روش برینل: قبل از اندازه‌گیری سختی به روش برینل یک فیلم کامل از نحوه اندازه‌گیری سختی به روش برینل تهیه به هنرجویان نشان دهید و در حین نمایش فیلم مراحل را شرح دهید.

## دانش افزایی

در روش برینل یک ساچمه با نیروی  $P$  به قطر  $D$  روی جسمی به مدت ثابتی (۱۰ ثانیه) توسط دستگاه فشار ایجاد می‌کند. از تقسیم نیروی وارده بر سطح ایجاد شده (سطح عرقچین کروی) عدد سختی به دست می‌آید. عدد سختی برینل را به اختصار با BHN نمایش می‌دهند.

$$BHN = \frac{P}{A}$$

که در آن  $P$  نیروی وارد به ساچمه و  $A$  سطح عرقچین کروی ایجاد شده روی فلز یا آلیاژ مورد آزمایش است. از طرفی سطح عرقچین کروی با توجه به شکل آن چنین است.

$$t = \frac{1}{4}(D - \sqrt{D^2 - d^2}) \quad \text{و} \quad A = \pi D t$$

در این روابط  $t$  عبارت است از عمق فرو رفتگی (نفوذ ساچمه در آلیاژ) و  $d$  قطر دایره اثر است. به این ترتیب می‌توان سختی برینل را از رابطه زیر محاسبه و تعیین کرد.

$$BHN = \frac{P}{A} = \frac{P}{\pi D t} = \frac{2P}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

چون سختی برینل عبارت است از نیرو تقسیم بر سطح، لذا واحد آن بر حسب

$$\frac{N}{m^2} \quad \text{یا} \quad \frac{Kgf}{mm^2} \quad (\text{پاسگال}) \quad \text{بیان می‌شود.}$$

روش دیگری که در روش سختی برینل استفاده می‌شود و نیازی به اندازه‌گیری قطر اثر ساچمه نمی‌باشد. استفاده از دستگاه راکول به کمک صفحات مدرج و مخصوص برای اندازه‌گیری سختی به روش برینل می‌باشد به طوری که با انتخاب مناسب صفحه مدرج (که قطر ساچمه و نیروی متناسب با آن درج شده است) و نصب کردن آن بر روی صفحه مدرج دستگاه، عمل سختی‌سنجی مانند روش



را کول انجام می شود و عدد سختی مستقیماً از روی صفحه مدرج انتخاب شده، به دست می آید.

### فعالیت کارگاهی ۳



#### اندازه گیری سختی به روش برینل

پس از تشریح اندازه گیری سختی به روش برینل هنرجویان را به کارگاه برده و نمونه های مختلفی از جنس مس، چدن و آلومینیم را انتخاب نموده و برای اندازه گیری سختی سنجی آماده نمایید. پس از تهیه نمونه ها در کارگاه هنرجویان را به آزمایشگاه برده و مراحل اندازه گیری سختی را برای هر یک از نمونه ها طبق فعالیت کارگاهی ۳ مدون شده در کتاب اجرا نمایید و پس از اندازه گیری قطر اثر ساچمه توسط میکروسکوپ میکرومتردار، عدد سختی را با استفاده از جداول موجود در راهنمای هنرجو به دست آورید.

هنرجویان را در گروه های چهار نفری گروه بندی نموده و از گروه ها بخواهید به ترتیب سختی فلزات انتخاب شده را به روش برینل (با استفاده از صفحه مدرج یا اندازه گیری اثر ساچمه) اندازه گیری کرده و در قالب گزارش کار به شما ارائه نمایند.

#### اندازه گیری سختی به روش ویکرز:

قبل از اندازه گیری سختی به روش برینل یک فیلم کامل از نحوه اندازه گیری سختی به روش ویکرز تهیه و به هنرجویان نشان دهید و در حین نمایش فیلم مراحل را شرح دهید.

### فعالیت کارگاهی ۴



#### اندازه گیری سختی به روش ویکرز

پس از تشریح اندازه گیری سختی به روش ویکرز نمونه های مختلفی از جنس فولاد، چدن و آلومینیم را انتخاب نموده و برای اندازه گیری سختی سنجی آماده نمایید. پس از تهیه نمونه ها، در آزمایشگاه مراحل اندازه گیری سختی را برای هر یک از نمونه ها طبق فعالیت کارگاهی ۴ مدون شده در کتاب اجرا نمایید و پس از اندازه گیری قطر اثر لوزی توسط میکروسکوپ میکرومتردار عدد سختی را با استفاده از جداول موجود در راهنمای هنرجو به دست آورید. هنرجویان را در گروه های چهار نفری گروه بندی نموده و از آنها بخواهید به ترتیب سختی فلزات انتخاب شده را به روش ویکرز اندازه گیری کرده و در قالب گزارش کار به شما ارائه نمایند.

خود ارزیابی توسط هنرجو کل نمره: ۲ نمره		
بله	خیر	مؤلفه‌های خود ارزیابی
		معنای سختی و روش‌های اندازه‌گیری آن را می‌دانم.
		جنس و شکل فرورونده‌ها، میزان بار اعمالی را در انواع روش سختی سنجی را می‌دانم.
		اندازه‌گیری سختی به روش راکول را انجام می‌دهم.
		اندازه‌گیری سختی به روش برینل را انجام می‌دهم.
		اندازه‌گیری سختی به روش ویکرز را انجام می‌دهم.
		در حفاظت از ابزار و دستگاه سختی‌سنج جدیدت دارم.
		نکات ایمنی حفاظتی را انجام می‌دهم.
		تعداد جواب‌های بله

ارزشیابی توسط هنرآموز	
نمره دریافتی	مؤلفه‌های ارزشیابی
	معنای سختی و روش‌های اندازه‌گیری آن را می‌داند.
	جنس و شکل فرورونده‌ها، میزان بار اعمالی را در انواع روش سختی سنجی را می‌داند.
	توانایی اندازه‌گیری سختی به روش راکول را دارد.
	توانایی اندازه‌گیری سختی به روش برینل را دارد.
	توانایی اندازه‌گیری سختی به روش ویکرز را دارد.
	در حفاظت از ابزار جدیدت دارد.
	نکات ایمنی حفاظتی را انجام می‌دهد.
	به اخلاق حرفه‌ای آگاهی دارد.
	صحت خودارزیابی هنرجو
	میزان مؤثر بودن در کار گروهی
	نمره خودارزیابی هنرجو
	جمع

## جلسه هفدهم: سخت کاری نحوه وارد کردن و چیدمان قطعات داخل کوره – بررسی تأثیر محیط خنک کننده بر روی فولادهای ساده کربنی

### واحد یادگیری: سخت کاری حجمی

در ابتدای تدریس این بخش از هنرجویان بپرسید که چرا قطعات را سخت کاری می کنند و اهداف سخت کاری چیست. سپس چند قطعه صنعتی مانند موارد زیر را نام برده و اهداف عملیات سخت کاری را که در هر قطعه متفاوت است را برای هنرجویان شرح دهید.

قالب دایکاست: افزایش استحکام سایشی    قالب تیغه گیوتین: افزایش استحکام برشی  
قلاویز: افزایش سختی و استحکام پیچشی    فنر تخت اتومبیل: تحمل بارگذاری های سنگین

پس از شرح اهداف عملیات سخت کاری از هنرجویان بپرسید به نظر شما دلایل سخت شدن فولاد بعد از عملیات سخت کاری چیست و پس از گوش دادن به نظرات هنرجویان دیاگرام آهن - کربن را به ریز ساختارهای تعادلی و غیرتعادلی تقسیم بندی نمایید. فازهای تعادلی در پودمان ۲ تدریس شده و فازهای غیرتعادلی (مارتنزیت و بینیت) را نام برده و شروع به شرح دادن نمایید و دلایل سخت شدن را به تشکیل فازهای غیرتعادلی مرتبط سازید.

### دانش افزایی

#### مارتنزیت:

در صورتی که از دامنه حرارتی مربوط به آستنیت، سرعت سرد کردن فولادهای کربنی را افزایش دهیم، اتم های کربن فرصت خارج شدن از شبکه آستنیت را نداشته و به دام می افتند، در نتیجه شبکه کریستالی دچار اعوجاج شده و شبکه مارتنزیت به وجود می آید. در واقع مارتنزیت در دمایی به مراتب پایین تر از دمای تشکیل پرلیت انجام می شود. مارتنزیت سخت ترین ساختار میکروسکوپی است که می تواند در فولادهای ساده کربنی به وجود آید.

بینیت: ساختار بینیتی در سرعتی بین تعادلی و غیرتعادلی به وجود می آید. به عبارتی بینیت در دمایی بین پایین ترین درجه حرارتی که در آن تشکیل پرلیت متوقف می شود و بالاترین دمایی که در آن مارتنزیت به وجود می آید تشکیل می شود.

از جمله مشخصه های عمده استحاله بینیتی که مطالعه آن را مشکل نموده است،

عبارتست از طبیعت دوگانه آن؛ بدین صورت که استحالهٔ بینیتی از بعضی جهات شبیه دگرگونی پرلیتی و از برخی جنبه‌ها نشانهٔ استحالهٔ مارتنزیتی می‌باشد. بینیت یک فاز نیست بلکه مخلوطی از دو فاز فریت و سمانتیت می‌باشد.

### مراحل سخت کاری:

برای تدریس این قسمت ابتدا تمامی مراحل سخت کاری (۱- گرم کردن تا ناحیه آستنیت ۲- نگهداری در ناحیه آستنیت ۳- سریع سرد کردن) را برای هنرجویان نام برده و سپس شروع به شرح هر کدام نمایید.

**الف) گرم کردن تا ناحیه آستنیت:** برای تدریس این بخش ابتدا از هنرجویان بپرسید برای عملیات سخت کاری که اولین مرحله گرم کردن فولاد است به نظر شما تا چه دمایی فولاد را گرم کنیم و یا دمای آستنیت کردن را بر اساس چه معیاری انتخاب می‌کنند و همچنین بپرسید که اگر دماهای بالا و پایین از معیار ایده‌آل در نظر بگیریم چه اتفاقی می‌افتد. سپس شروع به شرح انتخاب دمای آستنیت کردن بهینه (استفاده از جداول سازنده فولاد و یا انتخاب از روی دیاگرام آهن - کربن) نمایید و مزایا و محدودیت آن را بازگو نمایید.

**نحوه تنظیم کردن دمای کوره جهت آستنیت کردن قطعه:** برای تدریس این قسمت ابتدا به هنرجویان شرح دهید که برای آستنیت کردن قطعات، دو محیط وجود دارد. ۱- محیط خشک (کوره با اتمسفر معمولی یا کنترل شده) ۲- محیط تر یا مایع (کوره‌های حمام نمک) سپس شرح دهید در کوره‌های حمام نمک بعد از ذوب شدن نمک و رسیدن دمای کوره حمام نمک به دمای آستنیت قطعه، قطعات داخل کوره قرار داده می‌شوند و در کوره‌های خشک یا کوره‌های الکتریکی به دو صورت می‌توان قطعات را آستنیت کرد. در روش اول این نمونه در کوره قرار داده می‌شود و سپس کوره روشن شده و به دمای مورد نظر می‌رسد و در روش دوم کوره روشن می‌شود به دمای مورد نظر می‌رسد سپس درب کوره باز می‌شود و قطعات داخل کوره قرار داده می‌شود. در روش اول نمونه و کوره با هم به دما می‌رسند ولی در روش دوم کوره در دمای مورد نظر می‌باشد و پس از آن نمونه در کوره قرار داده می‌شود. در این حالت نیاز به هم‌رنگ شدن داریم که در حین عملیات مرتباً از چشمی کوره نمونه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و هنگامی که نمونه در کوره محو شد عملاً دمای نمونه و کوره یکسان می‌باشد. پس از این زمان، زمان قرارگیری در ناحیه آستنیت شروع می‌شود. و همچنین در کوره‌ها حمام نمک نیز نیاز به هم دما کردن یا هم‌رنگ‌سازی داریم و همچنین به هنرجویان شرح دهید که برای هم‌گن‌سازی درجه حرارت در داخل کوره (جداره، سقف کوره، کف کوره) در صنعت از یک فن فولادی در سقف کوره استفاده می‌کنند.

### نحوه وارد کردن و چیدمان قطعات داخل کوره:

برای تشریح این قسمت نحوه چیدمان قطعات، نحوه قرارگیری قطعات در سبد یا فیکسچر، نحوه وارد شدن قطعات به کوره‌ها و همچنین نحوه کنترل اتمسفر کوره، را در دو نوع کوره‌ها با اتمسفر گازی و کوره‌ها با حمام نمک با استفاده از تصویر مدون شده در کتاب را شرح دهید و همچنین توضیح دهید که اگر قطعات به شکل نادرست چیده شوند ممکن است چه مشکلاتی (تاب برداشتن، سختی غیریکنواخت) در مراحل بعدی به وجود بیاید.

### دانش افزایی

**نحوه چیدمان قطعات در داخل کوره‌ها با محیط گازی (هوا، اتمسفر کنترل شده):**

**۱ قرارگیری قطعات در سبد:** قطعاتی که می‌خواهند عملیات حرارتی شوند در سبد یا روی صفحه با یک چیدمان خاص به طوری که قطعات به هم برخورد نکرده و فاصله مشخصی نسبت به هم داشته باشند قرار می‌گیرند. تا جریان اتمسفر کوره و تشعشع حرارتی آن دچار اختلال نگردد؛ به همین جهت فیکسچرها متناسب با شکل قطعه موردنظر تهیه می‌گردد و قطعات داخل آن چیده می‌شوند. چیدمان باید طوری صورت گیرد که در حین عملیات و وارد کردن قطعات در محیط سردکننده قطعات تاب بر ندارند و همچنین قطعات باید به گونه‌ای در سبد قرار گیرند که بزرگ‌ترین قطعه از نظر ابعادی در محلی قرار گیرد که در مرحله عملیات بتوان آن را با چشمی کوره به راحتی مشاهده کرد. البته در یک عملیات مشابه باید قطعات از نظر ضخامت در یک محدوده قرار گیرند تا هم‌رنگی در یک زمان اتفاق بیفتد و زمان قرارگیری در آستنیت نیز یکسان باشد. ولی در عمل قطعات تا حدودی از نظر ضخامت با یکدیگر متفاوت هستند. ولی سعی شود که این تفاوت چشمگیر نباشد. شکل ۲۲ کتاب نمونه‌هایی از چیدمان قطعات را در سبدها را نشان می‌دهد. پس از چیدن قطعات در سبدها، سبدها توسط جرثقیل روی ترن قرار می‌گیرد.

**۲ قرارگیری سبد قطعات در مقابل درب کوره:** ترن حامل سبد قطعات به سمت کوره آمده و در مقابل کوره قرار می‌گیرد. جهت قرارگیری دقیق سبد در مقابل کوره از یک میکروسویچ که روی ریل نصب شده است کمک می‌گیرند. هنگامی که سبد کاملاً در مقابل درب کوره قرار گرفت چرخ‌های ترن به این میکروسویچ برخورد کرده و حرکت ترن برای یک لحظه قطع می‌شود. در این لحظه سبد قطعات دقیقاً در مقابل درب کوره قرار گرفته است. شکل ۲۳ کتاب قرار گرفتن سبد حاوی قطعات را در جلوی درب کوره را نشان می‌دهد.



**۳ باز کردن درب اصلی کوره و ورود سبد حامل قطعات به داخل محفظه اولیه و بسته شدن درب کوره:** درب کوره معمولاً به صورت عمودی به سمت بالا حرکت می‌کند. این سیستم می‌تواند به صورت هیدرولیک و یا مکانیکی باشد و در کوره‌های تحت اتمسفر کنترل شده در هنگام باز شدن درب کوره به طور اتوماتیک مشعلی در ورودی روشن می‌شود که پس از باز شدن درب کل منطقه ورودی توسط شعله محافظت شود. با این کار اجازه ورود اتمسفر بیرون کوره به داخل داده نمی‌شود که در شکل ۲۴ کتاب این موضوع نشان داده شده است. و سپس سبد قطعات توسط ریل به داخل کوره هدایت شده و پس از آن ترن به عقب حرکت کرده تا درب کوره بسته شود.

**۴ باز شدن درب میانی و ورود سبد به داخل محفظه اصلی:** پس از ورود سبد به داخل کوره و بسته شدن درب کوره چند لحظه صبر می‌کنیم تا هوای احتمالی محفظه اصلی از خروجی کوره خارج شود و در ادامه درب میانی (درب محفظه گرم‌کننده) باز شده و سبد قطعات به داخل محفظه اصلی هدایت می‌شود. پس از ورود سبد، درب میانی نیز بسته می‌شود. سیستم باز و بسته شدن درب میانی معمولاً به صورت کشویی و دو طرفه است. (این مرحله در کوره‌ها با اتمسفر کنترل شده می‌باشد).

**۵ ارائه برنامه مورد نظر:** در کوره‌ها با اتمسفر معمولی، دمای عملیات، به کوره داده می‌شود و زمان توسط اپراتور کوره گرفته می‌شود و فرایند شروع می‌شود. ولی در کوره‌ها با اتمسفر کنترل شده دمای عملیات، دمای روغن کوئنچ، پتانسیل کربن کوره و همچنین مقدار و نوع گازهای ورودی (گرم‌زا، گرماگیر و...)، به کوره داده شده و فرآیند شروع می‌شود. لازم به ذکر است در این کوره‌ها جهت جلوگیری از کربوره یا دکربوره شدن سطح فولاد پتانسیل کربن کوره کنترل می‌شود. جهت کنترل کردن پتانسیل کربن کوره معمولاً در این کوره‌ها دو سیستم اتوماتیک و دستی وجود دارد. در سیستم اتوماتیک پتانسیل کربن کوره توسط یک آنالیزکننده گاز کوره اندازه‌گیری می‌شود. در سیستم اتوماتیک یک نوار مخصوص از یک فولاد بسیار کم کربن که روی تجهیزات کوره موجود می‌باشد را در ابتدا وزن کرده و آن را یادداشت می‌کنیم. سپس این نوار به یک هدایت‌شونده متصل شده و توسط یک سوراخ که معمولاً در پشت کوره قرار دارد وارد محفظه گرم‌کننده می‌شود و به مدت زمان حدود چند دقیقه در محفظه باقی می‌ماند تا کربن به داخل سطح نفوذ کند. زمان نگهداری در مشخصات فنی کوره ذکر شده است. پس از بیرون آوردن نوار فولادی از کوره دوباره وزن کرده و از اختلاف وزن نوار به درصد کربن کوره پی می‌برند. لازم به ذکر است که برخی از کوره‌ها زمان را به صورت اتوماتیک و برنامه‌ریزی شده مد نظر قرار می‌دهند، ولی در بعضی کوره‌ها زمان توسط اپراتور گرفته می‌شود.

### ب) نگهداری در ناحیه آستنیت:

برای تدریس این بخش بهتر است ابتدا از هنرجویان سؤال کنید که بعد از اینکه قطعات تا دمای آستنیت در کوره گرم شده قطعه مورد نظر تا چه مدت زمانی باید در کوره بماند یا زمان آستنیت کردن چه مدت می باشد و سپس بر اساس موارد مدون شده در کتاب و تصاویر موجود شرح دهید که معیار زمان آستنیت کردن فولاد (ترکیب شیمیایی، ضخامت) چه مواردی می باشد و اگر این زمان کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه انتخاب شود چه تغییری در خواص فولاد رخ می دهد.

### ج) سریع سرد کردن (کوئنچ کردن):

برای تدریس این قسمت ابتدا با استفاده از تصاویر مدون شده از کتاب نحوه خارج کردن قطعات از کوره و انتقال قطعات به محیط کوئنچ را شرح دهید و همچنین عیوبی (تاب برداشتن) که در موقع انتقال قطعات به محیط کوئنچ ممکن است رخ دهد را شرح دهید.

#### پرسش



از هنرجویان بپرسید به نظر شما عدم آگاهی از نحوه وارد کردن قطعات در محیط سردکننده چه مشکلاتی را در بر خواهد داشت؟ و سپس با استفاده از تصاویر زیر و مطالب مدون شده در کتاب و در مورد نحوه وارد کردن قطعات زیر به وان کوئنچ بحث و گفتگو نمایید.



#### فعالیت

#### کارگاهی ۵



**بررسی تأثیر محیط خنک کننده بر روی فولادهای ساده کربنی**  
 برای تدریس این فعالیت ابتدا بهتر است از هنرجویان بپرسید قدرت سردکنندگی محیط کوئنچ چه تأثیری بر روی سختی و ریز ساختار فولاد خواهد داشت و بعد مطالب تدریس شده در مورد محیطهای سردکننده را یادآور شوید و قدرت سرد کنندگی هر یک از محیطها را ذکر نمایید. هنر جویان را به کارگاه برده و در گروههای پنج نفره تقسیم کرده و هر گروه یک نمونه از فولاد CK45 را آماده کرده و سپس مراحل تدوین شده (فعالیت کارگاهی ۵) در کتاب را به ترتیب اجرا نموده و سپس در آزمایشگاه سختی نمونه شاهد و نمونههای سرد شده در آب، آب نمک، هوا و روغن اندازه گیری

نموده و از هنرجویان بخواهید به پرسش‌های پایانی هر فعالیت کارگاهی پاسخ دهند. و دلایل اختلاف سختی بین نمونه شاهد و نمونه‌های آزمایشی را شرح دهند و سپس می‌توانید پس از اندازه‌گیری سختی نمونه‌ها هنرجویان را به آزمایشگاه متالوگرافی برده و پس از آماده‌سازی سطح نمونه زیر میکروسکوپ ریز ساختار نمونه شاهد و نمونه‌های دیگر را مشاهده و سپس بررسی کنید.

خودارزیابی توسط هنرجو		
خبر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزیابی
		دلایل سخت کاری حجمی قطعات را می‌دانم.
		فازهای غیرتعادلی بینیت و مارتنزیت را در فولاد می‌دانم.
		مراحل سخت کاری قطعات فولادی را می‌دانم.
		دمای آستنیت‌کردن فولادها و زمان آستنیت‌کردن آنها را استخراج می‌کنم.
		نحوه چیدمان قطعات داخل کوره حمام نمک و کوره با اتمسفر گازی را می‌دانم.
		نحوه خارج کردن قطعات از کوره و نحوه وارد کردن قطعات داخل محیط سردکننده را می‌دانم.
		ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای سخت کاری را می‌شناسم.
		تأثیر محیط سردکننده بر روی ریز ساختار و سختی فولاد با ترکیب شیمیایی یکسان را می‌دانم.
		قدرت سردکنندگی محیط کوئنچ (روغن، هوا، آب) را می‌دانم.
		سخت کاری حجمی را انجام می‌دهم.
		در حفاظت از ابزار و دستگاه سختی سنج جدید دارم.
		نکات ایمنی حفاظتی را انجام می‌دهم.
		تعداد جواب‌های بلی

ارزشیابی توسط هنرآموز	
نمره دریافتی	مؤلفه های ارزشیابی
	دلایل سخت کاری حجمی قطعات را می داند.
	فازهای غیر تعادلی بینیت و مارتنزیت را در فولاد می داند.
	مراحل سخت کاری قطعات فولادی را می داند.
	دمای آستنیتیزه کردن فولادها و زمان آستنیتیزه کردن آنها را استخراج می کند.
	نحوه چیدمان قطعات داخل کوره حمام نمک و کوره با اتمسفر گازی را می داند.
	نحوه خارج کردن قطعات از کوره و نحوه وارد کردن قطعات داخل محیط سردکننده را می داند.
	ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای سخت کاری را می شناسد.
	تأثیر محیط سردکننده بر روی ریز ساختار و سختی فولاد با ترکیب شیمیایی یکسان را می داند.
	قدرت سردکنندگی محیط کوئنچ (روغن، هوا، آب) را می داند.
	عملیات سخت کاری فولاد را انجام می دهد.
	در حفاظت از ابزار جدید دارد.
	نکات ایمنی حفاظتی را انجام می دهد.
	به اخلاق حرفه ای آگاهی دارد.
	صحت خودارزیابی هنرجو
	میزان مؤثر بودن در کار گروهی
	نمره خودارزیابی هنرجو
	جمع

## جلسه هجدهم: آشنایی با نحوه سخت کاری قطعات در حمام نمک –

### بررسی اثر ترکیب شیمیایی فولاد بر روی میزان سختی در محیط کوئنچ

#### یکسان

#### واحد یادگیری: سخت کاری حجمی

فعالیت  
کارگاهی ۶



#### آشنایی با نحوه سخت کاری قطعات در حمام نمک

برای تدریس این بخش ابتدا بهتر است مطالب جلسه گذشته در مورد مراحل سخت کاری، دمای آستنیتیزه کردن و زمان آستنیتیزه کردن را یادآوری کنید و از هنرجویان بپرسید به نظر شما چه تفاوتی بین سخت کاری قطعات در کوره‌های حمام نمک (مزایای کوره‌های حمام نمک) و کوره‌های الکتریکی وجود دارد. سپس هنرجویان را به کارگاه برده و کوره حمام نمک را راه اندازی کنید و دمای آن را به ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم نمایید تا حمام نمک ذوب شود سپس هنرجویان را در گروه‌های پنج نفری تقسیم بندی نموده و به هر گروه یک نمونه از فولاد CK۴۵ تحویل نمایید تا آماده نمایند. سپس با توجه به شکل نمونه، نمونه‌های آماده شده را توسط سیم فلزی سیم‌بندی نمایید و یا در داخل سبد فلزی که برای کوره حمام نمک طراحی شده قرار دهید و توسط مشعل تا دمای حدود ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد پیش گرم نمایید تا هنگام وارد کردن قطعات به داخل حمام نمک مذاب خطر پاشش وجود نداشته باشد. پس از ذوب شدن حمام نمک و رسیدن دما به دمای مورد نظر سید فلزی یا قطعات سیم بندی شده را با رعایت اصول ایمنی داخل حمام نمک آویزان نموده و زمان آستنیتیزه کردن را اعمال نمایید. پس از سپری شدن زمان آستنیتیزه نمونه‌ها را از داخل سبد فلزی خارج نموده و در محیط‌های سردکننده مورد نظر قرار دهید. پس از سرد شدن نمونه‌ها در محیط کوئنچ نمونه‌ها را از مخزن خارج کرده و نمونه‌های حاوی نمک را شستشو دهید و یک طرف نمونه‌ها را سنباده زده و برای اندازه‌گیری سختی و متالوگرافی آماده نمایید. پس از انجام مراحل فوق هنرجویان را به آزمایشگاه برده و سختی نمونه شاهد و نمونه‌های سرد شده در محیط‌های مختلف را توسط سختی‌سنج راکول اندازه‌گیری نموده و از هنرجویان بخواهید دلایل اختلاف سختی را در قالب یک گزارش کار به شما تحویل نمایند و به پرسش‌های کتاب پاسخ دهند.

فعالیت  
کارگاهی ۷بررسی اثر ترکیب شیمیایی فولاد بر روی میزان سختی در محیط  
کوئنچ یکسان

برای انجام این فعالیت ابتدا از هنرجویان بپرسید ترکیب شیمیایی فولاد چه تأثیری در ریزساختار و سختی آنها دارد. سپس تأثیر درصد کربن و عناصر آلیاژی را به طور مختصر بر سختی و ریز ساختار فولاد شرح دهید. با توجه به فعالیت کتاب از هنرجویان بخواهید ترکیب شیمیایی فولادهای SPK، CK۴۵ و St۳۷ را از کتاب همراه هنرجو استخراج کرده و یادداشت نمایند. هنرجویان را به کارگاه برده و به گروه‌های پنج نفره تقسیم کرده و هر گروه سه نمونه از فولادهای ذکر شده تهیه نمایند و بقیه مراحل را مطابق مراحل مدون شده در کتاب اجرا نمایند و در آخر از هنرجویان بخواهید نتایج سختی هر یک از فولادها را در جدول کتاب یادداشت نموده و با توجه به نتایج سختی و ترکیب شیمیایی به پرسش‌های آخر فعالیت کارگاهی پاسخ دهند.

## دانش‌افزایی

## تأثیر عناصر آلیاژی بر فولاد

**کربن:** کربن مهم‌ترین و مؤثرترین عنصر آلیاژی در فولادها می‌باشد و بالاترین تأثیر را در ساختار آن دارد. هر فولاد آلیاژ شده علاوه بر کربن عناصر آلیاژی دیگری نظیر سیلیسیم، منگنز، فسفر و گوگرد را به همراه خواهد داشت به طوری که این عناصر به شکلی ناخواسته به هنگام فرایند تولید در فولاد باقی خواهند ماند. اضافه کردن عناصر آلیاژی برای به دست آوردن نتایج مشخص و منحصر به فرد و افزایش کنترل شده منگنز و سیلیسیم در فولاد، فولاد آلیاژی را به وجود خواهد آورد. با افزایش میزان کربن، استحکام و سختی پذیری فولاد بیشتر می‌شود اما چکش‌خواری و قابلیت جوشکاری و ماشین‌کاری (با استفاده از ماشین‌های برش) کاهش می‌یابد.

**سیلیسیم:** سیلیسیم استحکام فولاد را افزایش می‌دهد و سختی‌پذیری را زیاد می‌کند. همچنین مقاومت سایشی را افزایش می‌دهد. به علت افزایش استحکام تسلیم، عنصر اصلی در فولادهای فنر است. در مقادیر بالای سیلیسیم، سختی‌پذیری و استحکام فولاد افزایش می‌یابد ولی این افزایش همراه با کاهش شکل‌پذیری و انرژی ضربه است.

**کرم:** وجود عنصر فوق باعث سختی‌پذیری فولاد در هوا و روغن می‌باشد. کرم با کاهش سرعت خنک‌سازی بحرانی، به وسیله شکل دادن ساختار مارتنزیتی، قابلیت سخت‌کاری را افزایش می‌دهد. بنابراین سبب بهبود حساسیت‌های سخت‌کاری و بازپخت می‌شود. اما در هر صورت چقرمگی کاهش می‌یابد و از انعطاف‌پذیری یا

شکل پذیری فولاد به مقدار کمی کاسته می‌گردد. با اضافه نمودن هر واحد ۱٪ کرم به عنوان یک عنصر کاربیدساز استحکام کششی فولاد به میزان ۸۰-۱۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع افزایش می‌یابد. کرم به‌عنوان یک عنصر کاربیدساز به کار برده می‌شود. کاربیدهای این عنصر کیفیت نگهداری لبه‌ها و مقاومت سایشی را افزایش می‌دهد. کرم موجب مقاومت فولاد در دماهای بالا می‌شود. با افزایش کرم مقاومت در برابر پوسته شدن فولادها نیز بهبود می‌یابد. به‌طور تقریبی حداقل ۱۳٪ کرم مورد نیاز است تا مقاومت خوردگی فولادها نیز بهبود یابد.

خود ارزیابی توسط هنرجو		
خبر	بلی	مؤلفه‌های خودارزیابی
		تجهیزات مورد نیاز برای سخت‌کاری در کوره حمام نمک را می‌شناسم.
		سیم‌بندی نمونه‌ها جهت قرار دادن داخل کوره را انجام می‌دهم.
		مزایای سخت‌کاری در کوره حمام نمک را می‌دانم.
		تأثیر درصد کربن بر روی سختی فولاد را می‌دانم.
		چیدن نمونه‌ها در داخل سبد فلزی و پیش‌گرم کردن آنها را انجام می‌دهم.
		در حفاظت از ابزار و دستگاه سختی‌سنج و کوره‌ها جدیت دارم.
		نکات ایمنی حفاظتی و بهداشتی را انجام می‌دهم.
		تعداد جواب‌های بلی

ارزشیابی توسط هنرآموز	
نمره دریافتی	مؤلفه های ارزشیابی
	تجهیزات مورد نیاز برای سخت کاری در کوره حمام نمک را می شناسد.
	سیم بندی نمونه ها جهت قرار دادن داخل کوره را انجام می دهد.
	مزایای سخت کاری در کوره حمام نمک را می داند.
	تأثیر درصد کربن بر روی سختی فولاد را می داند.
	چیدن نمونه ها در داخل سبد فلزی و پیش گرم کردن آنها را انجام می دهد.
	در حفاظت از ابزار جدیت دارد.
	نکات ایمنی حفاظتی را انجام می دهد.
	به اخلاق حرفه ای آگاهی دارد.
	صحت خودارزیابی هنرجو
	میزان مؤثر بودن در کار گروهی
	نمره خودارزیابی هنرجو
	جمع



## جلسه نوزدهم: تمپر کردن (برگشت) – تمپر کردن قطعات سخت کاری شده – اثر دمای تمپر در سختی فولادهای سخت کاری شده

### واحد یاد گیری: سخت کاری حجمی

برای تدریس این قسمت ابتدا مطالب جلسه گذشته در مورد سخت کاری و تشکیل فازهای غیرتعادلی را شرح دهید و سپس توضیح دهید که به علت تنش‌های داخلی ایجاد شده در ضمن سریع سرد شدن (کوئنچ کردن در آب) تقریباً تمامی قطعات سخت شده نسبتاً ترد و شکننده می‌باشند. از این رو فولادها پس از سریع سرد شدن در شرایط سخت شده به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. چرا که مارتنزیت تشکیل شده در اثر سریع سرد کردن بسیار سخت و ترد است.

### دانش افزایی

به طور کلی انقباض‌ها و انبساط‌هایی که در ضمن عملیات حرارتی در یک قطعه به وجود می‌آید، به دو دسته تقسیم می‌شوند. یکی انقباض‌ها و انبساط‌های ناشی از تغییر شبکه بلوری و یا تجزیه یک فاز و تشکیل فاز جدید با حجم ویژه متفاوت (تنش‌های استحال‌های)؛ مثلاً تجزیه آستنیت با شبکه بلوری فشرده FCC به فریت - سمنتیت یا مارتنزیت که از تراکم کمتری برخوردارند و دیگری انقباض‌ها و انبساط‌های ناشی از سرد و گرم کردن قطعات با ساختاری متشکل از یک یا چند فاز (تنش‌های حرارتی) مثلاً در ضمن سریع سرد شدن قطعات، همواره سطح در مقایسه با نقاط داخلی با آهنگ بیشتری سرد می‌شود. این مسئله، موجب به وجود آوردن یک شیب حرارتی بین سطح و مرکز قطعه خواهد شد و بدین ترتیب تنش ایجاد می‌شود. مهم‌ترین اثر تغییرات ابعاد در ضمن عملیات حرارتی ایجاد تنش در قطعه است. در صورتی که تنش حاصل به اندازه کافی زیاد باشد (بیشتر از تنش تسلیم قطعه) می‌تواند موجب تغییر شکل دائمی یا ترک برداشتن آن در ضمن عملیات حرارتی شود.

پس از تشریح مختصر دلایل ایجاد تنش در قطعه از هنرجویان بپرسید چگونه می‌توان مشکل زیر را برطرف کرد و شروع به نحوه برگشت دادن فولاد، مشخصات کوره برگشت، نحوه چیدمان قطعات در داخل سبد و همچنین محدوده دمایی آن را روی دیاگرام آهن - کربن نشان دهید و پارامترهای مؤثر بر برگشت (دما و زمان) را توضیح دهید.

زمانی که یک فولاد کوئنچ می‌شود ریزساختار شامل مارتنزیت ناپایدار است. دلایل این ناپایداری عبارت است از :

۱ وجود کربن به صورت فوق اشباع در شبکه کریستالی bct مارتنزیت

۲ انرژی تنش ناشی از وجود نابجایی‌ها و دوقلوبی‌های بسیار زیاد

۳ وجود آستنیت باقیمانده

### تغییرات ریزساختار طی عملیات تمپر کردن (برگشت):

سه مرحله جداگانه در طی فرایند تمپر رخ می‌دهد که عبارت‌اند از :

۱ تشکیل **کاربیدهای انتقالی** مانند کاربید اپسیلین  $\epsilon$  یا کاربید اتا  $\eta$  و کاهش

درصد کربن در زمینه ماتنزیتی

۲ تبدیل آستنیت باقی مانده به فریت و سمنتیت

۳ جایگزینی **کاربیدهای انتقالی** و مارتنزیت کم کربن توسط فریت و سمنتیت

#### فعالیت

#### کارگاهی ۸



### تمپر کردن قطعات سخت کاری شده

در ابتدای انجام فعالیت از هنرجویان سختی قطعات سخت کاری شده جلسه قبل و همچنین ریز ساختار آنها را بپرسید و سپس ابزار و تجهیزات مورد نظر برای تمپر کردن نمونه‌های سخت کاری شده را مطابق مطالب مدون شده در کتاب فراهم نموده و بقیه مراحل تمپر کردن را مطابق کتاب اجرا نمایید. در پایان پس از سختی سنج نمونه‌های مورد آزمایش از هنرجویان بخواهید اعداد سختی به دست آمده را در جدول درج نموده و به پرسش‌های پایانی پاسخ دهند. و برداشتشان را از فعالیت را در قالب گزارش کار تحویل نمایند. در پایان شروع به تجزیه و تحلیل فعالیت کارگاهی پرداخته و دلایل تغییرات سختی و ریزساختاری را برای هنرجویان شرح دهید.

#### فعالیت

#### کارگاهی ۹



### اثر دمای تمپر در سختی فولادهای سخت کاری شده

برای انجام این فعالیت ابتدا از هنرجویان بپرسید دمای تمپر کردن فولاد پس از سخت کاری بر اساس چه معیاری صورت می‌گیرد. و اگر دمای مورد نظر بیشتر یا کمتر از مقدار بهینه انتخاب شود چه تغییری در خواص فولاد (ریزساختار و سختی) مورد نظر می‌افتد. سپس بر اساس یک اسلاید آموزشی تغییرات ریز ساختاری و سختی را شرح و نشان دهید. سپس هنرجویان را به کارگاه برده و مطالب مدون شده در کتاب را به ترتیب شماره اجرا نمایید و پس از تمپر کردن در دماهای مختلف و اندازه‌گیری سختی آنها از هنرجویان بخواهید جدول موجود در کتاب را پر و به پرسش‌های پایانی پاسخ دهند. و تجزیه و تحلیل خود را در قالب یک گزارش کار به شما ارائه دهند. و در آخر با توجه به نتایج سختی شروع به تشریح نتایج نمایید.

خود ارزیابی توسط هنرجو		
خبر	بلی	مؤلفه های خود ارزیابی
		دلایل برگشت دادن قطعات فولادی را بعد از سخت کاری می دانم.
		محدوده دمایی تمپر کردن در دیاگرام آهن کربن را می دانم.
		عوامل مؤثر بر دما و زمان تمپر را می شناسم.
		ابزار و تجهیزات لازم برای تمپر کردن قطعات را می شناسم.
		تمپر کردن قطعات سخت کاری شده را انجام می دهم.
		در حفاظت از ابزار و دستگاه جدید دارم.
		نکات ایمنی حفاظتی و بهداشتی را انجام می دهم.
		تعداد جواب های بلی

ارزشیابی توسط هنرآموز	
نمره دریافتی	مؤلفه های ارزشیابی
	دلایل برگشت دادن قطعات فولادی را بعد از سخت کاری می داند.
	محدوده دمایی تمپر کردن در دیاگرام آهن کربن را می داند.
	عوامل مؤثر بر دما و زمان تمپر را می شناسد.
	ابزار و تجهیزات لازم برای تمپر کردن قطعات را می شناسد.
	تمپر کردن قطعات سخت کاری شده را انجام می دهد.
	در حفاظت از ابزار جدید دارد.
	نکات ایمنی حفاظتی را انجام می دهد.
	به اخلاق حرفه ای آگاهی دارد.
	صحت خود ارزیابی هنرجو
	میزان مؤثر بودن در کار گروهی
	نمره خود ارزیابی هنرجو
	جمع

## جلسه بیستم: سخت کاری سطحی – سخت کردن سطحی فولاد به روش کربن دهی جامد

### واحد یادگیری: سخت کاری سطحی

برای شروع تدریس ابتدا از هنرجویان بپرسید آیا می‌توان سطح قطعات را سخت کرد به طوری که مغز قطعه همچنان نرم و چقرمه باقی بماند؟ پس از شنیدن نظرات هنرجویان روش سخت کاری سطحی را شرح دهید. و سپس دوباره از هنرجویان بپرسید تفاوت سخت کاری سطحی و حجمی چیست و چرا قطعات را سخت کاری سطحی می‌کنند. بعد چند مورد از قطعات صنعتی که به روش سخت کاری سطحی عملیات حرارتی می‌شوند را در قالب اسلاید به هنرجویان نشان دهید. سپس به هنرجویان توضیح دهید که روش‌های مختلفی برای سخت کاری سطحی قطعات وجود دارد و به دو روش تقسیم‌بندی می‌شوند که در روش اول ترکیب شیمیایی سطح قطعه تغییر می‌کند و در روش دوم تغییری در ترکیب شیمیایی قطعه رخ نمی‌دهد. سپس خود این روش را مطابق کتاب تقسیم‌بندی نمایید و هر کدام از روش‌ها را شرح دهید.

### دانش افزایی

#### فرایندهای تغییر در ترکیب شیمیایی:

#### کربوره کردن:

برای تدریس این قسمت ابتدا برای هنرجویان شرح دهید که برای ساخت قطعه‌ای با مغز نرم و سطح سخت از این قانون که فولادهای دارای کمتر از  $0/3$  درصد کربن در موقع سخت کاری سختی نمی‌گیرند استفاده می‌کنند. بدین منظور ابتدا قطعه مورد نظر را از جنس فولاد کم کربن (CK15) انتخاب می‌کنند تا مغز قطعه نرم باقی بماند و سپس برای سخت کردن قسمت سطح آن فولاد مورد نظر را در دمای بالا در یک محیط کربن ده قرار می‌دهند تا کربن به سطح فولاد نفوذ کند و غلظت کربن در سطح افزایش یابد (ناگفته نماند که به هنرجویان شرح دهید که نفوذ کربن تابع زمان و دما می‌باشد و بیشترین عمق نفوذ  $1/5$  میلی‌متر می‌باشد تا هنرجو فکر نکند کربن به کل قطعه نفوذ می‌کند). حال اگر قطعه مزبور را سخت کنیم در سطح مارتنزیت تشکیل شده و بنابراین از سختی زیاد برخوردار خواهد بود. در حالی که مغز آن که همان درصد کم کربن اولیه ( $0/15$  درصد) را دارا است از تافنس خوبی برخوردار خواهد بود (قبلاً توضیح داده شده که اگر درصد

کربن فولاد کمتر از  $\frac{3}{100}$  درصد باشد سختی نمی گیرد و به همین دلیل هنگام سخت کاری چون میزان کربن در سطح به  $\frac{1}{2}$  می رسد مارتنزیت تشکیل می شود و سطح سخت می شود ولی مغز قطعه چون داری  $\frac{15}{100}$  درصد کربن می باشد سخت نمی شود). به این ترتیب قطعه ای ساخته می شود که مغز آن را فولاد کم کربن و سطح آن را فولاد پر کربن تشکیل می دهد. حال برای هنرجویان شرح دهید که سه روش برای کربن دهی به سطح فولاد کم کربن وجود دارد ۱- کربن دهی جامد ۲- کربن دهی مایع ۳- کربن دهی گازی

فعالیت کلاسی



### فولاد مناسب برای کربن دهی

از هنرجویان بخواهید ترکیب شیمیایی فولاد سماتنه ۷۱۳۱ و ۱۱۴۱ را از کتاب همراه هنرجو استخراج کرده و درباره آن بحث و گفتگو نمایند.

**کربوره کردن جامد:** برای تدریس این بخش ابتدا به هنرجویان شرح دهید که مواد کربن ده در این روش جامد می باشد و سپس مخلوط مواد کربن ده که در جدول شماره ۵ کتاب آورده شده را شرح دهید و توضیح دهید که مواد انرژی زا به چه منظور به ترکیب زغال افزوده می شود. و همچنین در مورد اندازه پودر زغال و همچنین مواد انرژی زا بحث نمایید و شرح دهید که از اندازه ذرات چه تأثیری در روند کربن دهی خواهند داشت. سپس از هنرجویان بپرسید به نظر شما قطعات فولادی را چگونه داخل مواد کربن ده قرار دهیم و پس از شنیدن نظرات هنرجویان نحوه چیدمان قطعات در داخل جعبه سمانتاسیون و فاصله قطعات نسبت به یکدیگر در داخل جعبه سماتنه را توضیح دهید و بگویید اگر این فاصله کم یا زیاد باشد چه مشکلاتی خواهند داشت و همچنین از هنرجویان بپرسید قطعاتی که در مرکز جعبه سماتنه قرار دارند با قطعاتی که در کناره های جعبه سماتنه دارند چه تفاوتی خواهند داشت و شکل جعبه سماتنه را بر چه اساسی انتخاب می نمایند.

**مکانیزم کربوراسیون جامد:** در این قسمت ابتدا از هنرجویان بپرسید کربن چگونه به سطح قطعه نفوذ می کند و در هر ساعت کربن چند میلی متر به سطح قطعه نفوذ می کند و آیا افزایش دما و زمان عملیات کربن دهی تأثیری در روند نفوذ کربن خواهند داشت و پس از شنیدن نظرات هنرجویان به ترتیب به سؤال ها پاسخ دهید.

**تأثیر دما در کربن دهی:** سرعت نفوذ کربن با بالا رفتن درجه حرارت شدیداً افزایش می یابد. سرعت نفوذ کربن در دمای ۹۲۵ درجه سانتی گراد حدود ۴ درصد بیشتر از دمای ۸۷۰ درجه سانتی گراد می باشد؛ یعنی در دمای ۸۷۰ درجه عمق نفوذ کربن  $\frac{1}{4}$  میلی متر است در صورتی که برای همان زمان در دمای ۹۲۵

درجه سانتی گراد عمق نفوذ  $0/83$  میلی متر به دست می آید.

**تأثیر زمان در کربن دهی:** تغییرات عمق نفوذ بر حسب زمان به صورت خط راست نیست بلکه شبیه تابع درجه ۲ است. یعنی سرعت نفوذ کربن با طولانی شدن زمان عملیات کند می شود. برای مثال برای اینکه عمق نفوذ نسبت به زمان  $t$  دو برابر شود باید زمان عملیات تقریباً ۴ برابر افزایش یابد.

## فعالیت

## کارگاهی ۱۰



## سخت کردن سطحی فولاد به روش کربن دهی جامد

برای انجام این عملیات ابتدا به هنرجویان شرح دهید که سرعت کربن دهی در این روش معمولاً پایین است و همچنین به دلیل اینکه قطعات به آرامی داخل جعبه سمانتاسیون خنک می شوند برای سخت کاری، قطعات مجدداً باید گرم شوند یک روش زمان بر می باشد و درصنعت به ندرت استفاده می گردد و معمولاً در قطعات با عمق نفوذ بالا از این روش استفاده می کنند و همچنین یکی از محدودیت های این روش عدم کنترل دقیق عمق نفوذ کربن می باشد. پس از توضیح موارد فوق هنرجویان را به کارگاه برده ابتدا ترکیب مواد کربن ده را مطابق جدول کتاب توزین کرده و مخلوط نمایید و سپس به هنرجویان نحوه قرار دادن نمونه ها را در جدول سمانته و کوبش مواد کربن ده را شرح دهید و حتماً اشاره کنید که اگر مقدار کوبش کم باشد کربن به خوبی به سطح قطعه نفوذ نمی کند. همچنین فاصله بین نمونه ها رعایت شود تا سختی غیر یکنواخت به دست نیاید و در آخر باید تمامی درزهای جعبه با خاک رس بسته شوند تا گازهای کربن ده خارج نشوند. کوره را روشن نموده به دمای  $950$  درجه سانتی گراد تنظیم نمایید و جعبه سمانته را داخل کوره قرار دهید و به هنرجویان توضیح دهید که در این روش به ازای یک ساعت معمولاً  $0/1$  میلی متر نفوذ کربن را داریم. در این روش اگر قطعات به طور مستقیم بعد از انجام نفوذ کربن از دمای بالا کولنج شوند امکان شکسته شدن آنها در ضمن سرد شدن (افزایش اندازه دانه های آستنیت) یا کاهش سختی بسیار زیاد است. به همین دلیل قطعات به آرامی داخل جعبه سرد می شوند. و پس از سرد شدن نمونه ها بقیه مراحل را مطابق کتاب اجرا نموده و سختی سطح و مغز را اندازه گیری نمایید. و به هنرجویان بفرمایید که جداول موجود در کتاب را کامل و به پرسش های پایانی پاسخ دهند. و همچنین می توانید هنرجویان را به آزمایشگاه متالوگرافی برده و پس از آماده سازی سطح زیر میکروسکوپ عمق نفوذ کربن را اندازه گیری نمایید.

خود ارزیابی توسط هنرجو

خیبر	بلی	مؤلفه‌های خودارزیابی
		تفاوت سخت‌کاری حجمی و سطحی را می‌شناسم.
		دلایل سخت‌کاری سطحی قطعات را می‌دانم.
		روش‌های سخت‌کاری سطحی را می‌دانم.
		فولادهای مناسب جهت کربوره کردن را می‌شناسم.
		نحوه قرار دادن قطعات در جعبه سمانته و کوبش مواد کربن ده را انجام می‌دهم.
		کربن‌دهی به روش جامد را در جعبه سمانته انجام می‌دهم.
		مزایا و محدودیت کربن‌دهی به روش جامد را می‌دانم.
		در حفاظت از ابزار و دستگاه جدید دارم.
		نکات ایمنی حفاظتی و بهداشتی را انجام می‌دهم.
		<b>تعداد جواب‌های بلی</b>

ارزشیابی توسط هنرآموز	
نمره دریافتی	مؤلفه های ارزشیابی
	تفاوت سخت کاری حجمی و سطحی را می شناسد.
	دلایل سخت کاری سطحی قطعات را می داند.
	روش های سخت کاری سطحی را می داند.
	فولادهای مناسب جهت کربوره کردن را می شناسد.
	نحوه قرار دادن قطعات در جعبه سمانته و کوبش مواد کربن ده را انجام می دهد.
	کربن دهی به روش جامد را در جعبه سمانته انجام می دهد.
	مزایا و محدودیت کربن دهی به روش جامد را می داند.
	در حفاظت از ابزار جدید دارد.
	نکات ایمنی حفاظتی را انجام می دهد.
	به اخلاق حرفه ای آگاهی دارد.
	صحت خودارزیابی هنرجو
	میزان مؤثر بودن در کار گروهی
	نمره خودارزیابی هنرجو
	جمع



## جلسه بیست و یکم: کربوره کردن مایع سخت کاری سطحی به کمک عملیات حرارتی موضعی - سخت کردن شعله‌ای ابزارهای دستی فولادی

### واحد یادگیری: سخت کاری سطحی

برای تدریس این قسمت ابتدا مطالب جلسات گذشته را یادآور شده و محدودیت روش کربن دهی جامد را به هنرجویان شرح دهید. سپس مزایای کوره‌های حمام نمک و ترکیب حمام نمک و اینکه سیانید سدیم عامل کربن زا می‌باشد را طبق مطالب مدون شده در کتاب توضیح دهید.

### دانش افزایی

#### مزایا و محدودیت روش کربن دهی به روش مایع:

دو مزیت اصلی این نوع کربن دهی مشهود است: ۱- کربن دهی موضعی بدون توقف روند عملیات است. برای مثال با استفاده از فیکسچر مناسبی می‌توان قسمت انتهایی شفت یا قطعه را در نمک فروبرده و بعد از انجام کربن دهی آن را سریع سرد کرد. این حالت در روش‌های دیگر امکان پذیر نیست. ۲- کربن دهی قطعات مختلف به طور هم‌زمان امکان پذیر است. در این روش می‌توان قطعاتی با شکل و اندازه‌های مختلف و عمق نفوذ متفاوت را عملیات نمود. یکی از معایب کربن دهی مایع ضرورت شستشوی بعد از کوئنچ است. دیگر اینکه نمک چسبیده به قطعات گرم موجب آلودگی حمام کوئنچ می‌شود. برای قطعاتی که دارای سوراخ‌های کوچک و سطوح شیاردار هستند به دلیل مشکلاتی که در تمیز کردن آنها وجود دارد، این روش توصیه نمی‌شود.

#### کربوره کردن مایع در کوره حمام نمک

برای تدریس این بخش ابتدا تجهیزات و ابزار موردنیاز ذکر شده در کتاب را آماده نمایید و سپس فعالیت را طبق مراحل گفته شده در کتاب به ترتیب اجرا نمایید. و در حین انجام فعالیت نکات ایمنی و فنی را برای هنرجویان متذکر شوید. پس از پایان انجام فعالیت از هنرجویان بخواهید جداول درج شده کتاب را کامل و به پرسش‌های پایانی پاسخ دهند.

فعالیت  
کارگاهی ۱۱



#### کربن دهی گازی:

در این قسمت بهتر است فیلمی در مورد کربن دهی قطعات فولادی به روش گازی را تهیه کنید و برای هنرجویان به نمایش بگذارید. سپس مزایا و محدودیت دو

روش قبلی کربن‌دهی مایع و کربن‌دهی گازی را برای هنرجویان شرح دهید و سپس توضیح دهید که اکنون کوره‌های کربن‌دهی گازی بیشترین کاربرد را در صنعت کنونی دارد و این روش به عنوان اقتصادی‌ترین و سریع‌ترین روش برای تولید انبوه شناخته شده است و در این روش می‌توان کنترل دقیقی روی عمق نفوذ کربن داشت. سپس گازهای مورد استفاده در این کوره‌ها را طبق مطالب مدون شده در کتاب شرح دهید.

**سخت کردن شعله‌ای:** قبل از تدریس سخت کردن شعله‌ای ابتدا مطالب جلسات گذشته (روش‌های سخت کردن سطحی) را به هنرجویان یادآوری کنید و سپس از هنرجویان بپرسید اگر بخواهیم بدون تغییر ترکیب شیمیایی سطح فولاد یا بدون کربن‌دهی، قسمتی از سطح فولاد را سخت کنیم چگونه می‌توان این کار را انجام داد و چه فولادهایی برای این کار مناسب هستند و همچنین بپرسید اگر بخواهیم قسمتی از سطح را به‌طور موضعی سخت کنیم چه روشی را پیشنهاد می‌کنید و سپس شروع به تشریح عملیات حرارتی موضعی نمایید و روش‌های آن را شرح دهید و ابزار و قطعاتی مانند میل لنگ، میل بادامک و پیچ گوشتی را که توسط این روش سخت کاری می‌شوند برای هنرجویان نام ببرید.

## دانش افزایی

**سخت کاری سطحی به کمک عملیات حرارتی موضعی:** در این روش مغز و سطح قطعه دارای ترکیب شیمیایی یکسان بوده و تنها عملیات حرارتی سخت کردن است که در سطح متمرکز می‌شود. از آنجایی که سطح باید به اندازه کافی کربن جهت سخت شدن داشته باشد این عملیات معمولاً بر روی فولادهای کربنی که ۰/۵ تا ۰/۳۵ درصد کربن داشته باشند، اعمال می‌شود. همچنین فولادهای کم آلیاژ را که دارای حداکثر ۱ درصد کرم و در حدود ۰/۲۵ درصد مولیبدن و ۰/۵ درصد نیکل باشند، از این طریق سخت کاری سطحی می‌کنند. در این روش تنش‌های فشاری حاصل از مارتنزیت شدن لایه سطحی استحکام خستگی قطعه را افزایش می‌دهد. برای به‌دست آوردن ساختمان و خواص مکانیکی مناسب در مغز قطعاتی که باید به روش عملیات حرارتی موضعی سخت شوند، ابتدا آنها را کوئنچ و تمپر کرده و یا نرماله می‌کنند. سپس با حرارت دادن موضعی سطح قطعات را آستنیته و بلافاصله کوئنچ می‌کنند. بنابراین در حالی که درصد کربن قطعه در تمام نقاط ثابت و در حدود ۰/۴ درصد است مغز قطعه مارتنزیت تمپر شده و یا مخلوطی از فریت و پرلیت با تافنس ضربه خوب بوده و سطح آن مارتنزیت با سختی نسبتاً

بالا می‌باشد. سطح و مغز در قطعات فوق معمولاً توسط یک لایه بینیتی از یکدیگر جدا شده و به این ترتیب احتمال پوسته شدن را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. عملیات سخت کردن سطح به کمک حرارت دادن موضعی به دو روش امکان پذیر است: یکی سخت کردن شعله‌ای و دیگری سخت کردن القایی.

فعالیت  
کارگاهی ۱۲



**سخت کردن شعله‌ای ابزارهای دستی فولادی**

پس از تشریح سخت کاری شعله‌ای مطابق مطالب تدوین شده در کتاب هنرجویان را به کارگاه برده و یک میله فولادی را انتخاب نموده و طبق فعالیت بقیه مراحل را به ترتیب انجام دهید.

**سخت کردن القایی:** قبل از توضیح این قسمت بهتر است یک فیلم از روش اینداکشن تهیه نموده و به هنرجویان نشان دهید و سپس به هنرجویان شرح دهید که کوپل‌های القایی با توجه به شکل قطعه مورد نظر انتخاب می‌شوند. و در حال حاضر این روش بیشترین کاربرد را در سخت کاری موضعی در صنعت دارد.

خود ارزیابی توسط هنرجو		
خیر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزیابی
		مزایا و محدودیت روش کربن دهی به روش مایع را می‌دانم.
		ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای کربن دهی مایع را می‌شناسم.
		کربن دهی به روش مایع را انجام می‌دهم.
		روش‌های سخت کاری موضعی را می‌شناسم.
		مزایای کربن دهی به روش گازی را می‌دانم.
		سخت کاری سطحی به روش شعله‌ای را انجام می‌دهم.
		نحوه سخت کاری به روش اینداکشن را می‌دانم.
		در حفاظت از ابزار و دستگاه جدید دارم.
		نکات ایمنی حفاظتی و بهداشتی را انجام می‌دهم.
		تعداد جواب‌های بلی

ارزشیابی توسط هنرآموز	
نمره دریافتی	مؤلفه‌های ارزشیابی
	مزایا و محدودیت روش کربن‌دهی به روش مایع را می‌داند.
	ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای کربن‌دهی مایع را می‌شناسد.
	کربن‌دهی به روش مایع را انجام می‌دهد.
	روش‌های سخت‌کاری موضعی را می‌شناسد.
	مزایای کربن‌دهی به روش گازی را می‌داند.
	سخت‌کاری سطحی به روش شعله‌ای را انجام می‌دهد.
	نحوه سخت‌کاری به روش ایندکشن را می‌داند.
	در حفاظت از ابزار جدید دارد.
	نکات ایمنی حفاظتی را انجام می‌دهد.
	به اخلاق حرفه‌ای آگاهی دارد.
	صحت خود ارزشیابی هنرجو
	میزان مؤثر بودن در کار گروهی
	نمره خود ارزشیابی هنرجو
	جمع