

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ترسیم نقشه‌های ترکیبی

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه

نام استاندارد مهارتی مبنا: نقشه‌کشی صنعتی درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۳۲/۱۲/۲/۳

-
- عنوان و نام پدیدآور : ترسیم نقشه‌های ترکیبی [کتاب های درسی] : رشته مهارتی نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه / برنامه‌ریزی محظوظا و ناظر بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش؛
مؤلف: سید ابوالحسن موسوی؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مشخصات نشر : تهران: شرکت جاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
مشخصات ظاهری : ۱۸۶ ص: مصور (رنگی).
فروخت : شاخه کاردانش
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۰۵۲۲۵-۹
وضعیت فهرست‌نویسی : فیبا
یادداشت : زمینه صنعت: گروه تحصیلی مکانیک
یادداشت : نام استاندارد مهارتی مبنا؛ نقشه‌کشی صنعتی درجه ۲: کد استاندارد متولی ۳۲/۱۲/۲/۳
موضوع : قطعات ماشین- طراحی
موضوع : نقشه‌کشی ترکیبی
شناسه افزوده : موسوی، ابوالحسن، ۱۳۲۱-
شناسه افزوده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
ردیه بندی کنگره : ۴/۲۲/۱/۷
ردیه بندی دیوبی : ۳۷۳
شماره کتابشناسی ملی : ۹۱۷۴۳۲



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ترسیم نقشه‌های ترکیبی - ۳۱۱۱۰
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
غلامحسن پاگانه، عزیز خوشینی، ابوالحسن موسوی، محمد خواجه‌حسینی، حسن عبداللهزاده، حسن امینی،
احمدرضا دوراندیش (اعضا شورای بیراستار ادبی)

سید ابوالحسن موسوی (مؤلف) - عبدالجبار خاکی صدیق (ویراستار فنی) - آرمین بامدادیان (ویراستار ادبی)
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
محبوبه آفاحسینی (مدیر هنری، طراح جلد) - آناهیتا بامدادیان (صفحه‌آرا) - سیدعلی هدایتی (رسام فنی)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهیدموسوی)
تلفن: ۰۹۶۶-۸۸۲۱۱۶۱، ۰۹۲۳-۸۸۳۰۹۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

و بگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و شرکاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)
تلفن: ۰۹۸۵۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۵، دورنگار: ۰۹۸۵۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹۷-۱۲۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»


چاپ دوم ۱۳۹۷

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:
نشانی سازمان:

ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پژوهش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، تناولی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

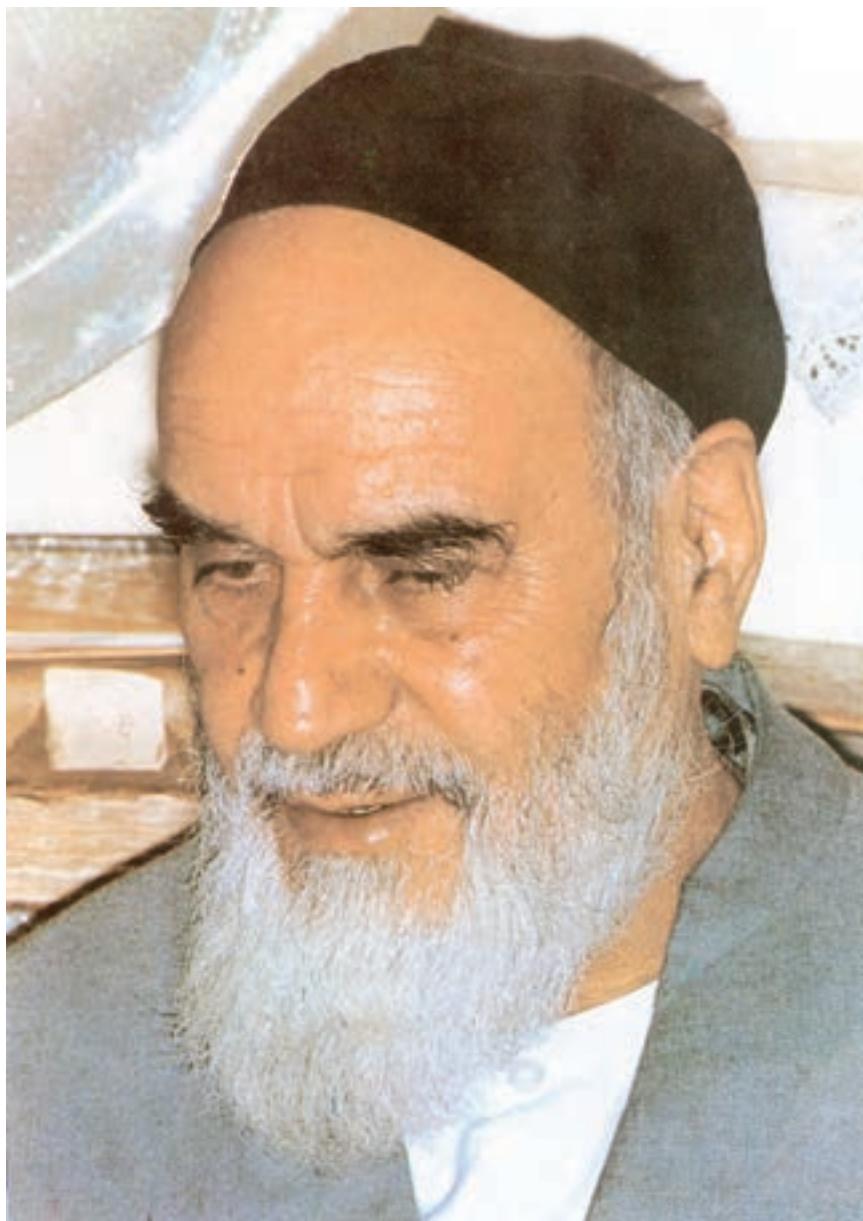

مهمنترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعهٔ مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبهٔ مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعدد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به درآمده و نشان داده‌اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگهدارند.

امام خمینی (قدّس سرّه الشّریف)

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادها و نظرهای خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی:
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیامنگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وبگاه (وبسایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پو دمانی

برنامه‌ریزی تأليف «پو دمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پو دمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پو دمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

با روش مذکور یک «پو دمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پو دمان مهارت (M1 و M2 و ...) و هر پو دمان نیز به تعدادی واحد کار (U1 و U2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P1 و P2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه‌ی عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پو دمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

مقدمه مؤلف

نقشه یک پل ارتباطی است بین تفکر، طرح و تولید آنچه که از مغز یک طراح می‌گذرد، این نقشه است که به آن جامعه عملی می‌پوشاند.

نقشه کش باید زبان طراحان و مهندسین را بداند و زبان صنعت را نیز بشناسد. تا بتواند مقادیر و انکار مهندسین و طراحان رو به سازندگان و تولید کنندگان انتقال دهد. زبان مهندسین و تولید کنندگان نقشه است. بدون نقشه امکان تولید میسر نیست. برای آشنایی درست با این زبان نیاز به داشتن اطلاعات صحیح از قوانین و دستورالعمل‌های آن است.

سازمان جهانی استاندارد ISO، قوانین و دستورالعمل‌هایی را برای زمان واحد نقشه کشی تدوین و ارائه نموده است.

کتاب حاضر، نحوه ترسیم نقشه‌های ترکیبی طبق استاندارد جهانی ISO مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

دقت در ترسیم و به کارگیری درست استانداردها در نقشه از وظائف مهم یک نقشه‌کش است. یک نقشه‌کش باید دقیق، وظیفه شناس و با انضباط باشد. یک نقشه کش با انضباط می‌تواند نظم و دقت در ترسیم را به خوبی رعایت کند. کتاب حاضر فقط یک راهنمای است. وظیفه مشکل و مهم امر آموزش به عهده شما همکاران گرامی است. دقت شود فرآگیران ابتدا با اصول مربوط به نقشه‌های ترکیبی به خوبی آشنا شوند، سپس به انجام تمرین‌های مربوط به نقشه‌های ترکیبی اقدام نمایند.

در انتهای تقاضا دارد با ارسال پیشنهادات اصلاحی خود ما را در جهت بهبود کیفی کتاب یاری رسانید.

مؤلف

توصیه‌هایی به هنرجویان

الف) توصیه‌های کلی

۱. پیش از ورود به کارگاه دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید.
۲. روپوش مخصوص کارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
۳. کفشهایتان را تمیز کنید. اگر از کفش مخصوص کارگاه استفاده می‌کنید آن را نیز تمیز نگهدارید.
۴. در شروع کار میز نقشه‌کشی را کاملاً تمیز کنید.
۵. وسایلی از قبیل گونیا، خطکش تی، و مانند آن باید کاملاً تمیز باشند هر زمان‌که لازم شد آن‌ها را به روش مناسب تمیز کنید.
۶. برس موبی برای پاک کردن نقشه پس از پاک کردن با پاک‌کن در اختیار داشته باشید هر از چندگاهی برس را بشویید تا تمیز باشد.
۷. کاغذ را با نوارچسب روی میز بچسبانید و قیچی کوچکی برای بریدن نوارچسب در اختیار داشته باشید.
۸. هنگام کار باید دستان خشک باشد، هرگاه دستان عرق کرد آن را با دستمال خشک کنید و یک برگ سفید اضافی زیر دستان بگذارید تا نقشه کثیف نشود.
۹. هر خطی را فقط با یک حرکت در جهت توصیه شده بکشید.
۱۰. پس از کشیدن هر خط نقشه را با برس تمیز کنید.
۱۱. پس از اتمام کار میز را به حالت اولیه برگردانید، چسب‌ها را جدا کنید و در سطل زباله بریزید، و میز را تمیز کنید.
۱۲. همه ابزار و وسایل نقشه‌کشی را سر جای خود و به صورت مرتب قرار دهید.
۱۳. نقشه‌ها و ابزارها را در برابر عوامل فیزیکی مانند گرما و نور بیش از حد، حفاظت کنید.
۱۴. اگر ناگزیر به استفاده از عینک طبی هستید، حتماً با عینک کار کنید.
۱۵. برای حمل و نقل ابزار از کیف مخصوص استفاده کنید.
۱۶. برای خرید ابزار و وسایل و برای اطمینان از کارایی آن‌ها با افراد متخصص به ویژه هنرآموز محترم مشورت کنید.

ب) توصیه‌های آموزشی

۱. ورود و خروج به کلاس یا کارگاه آموزشی با اجازه‌ی هنرآموز محترم باشد.
۲. پس از بهانجام رساندن هر دستورکار آن را برای تأیید و ارزشیابی در اختیار هنرآموز محترم قرار دهید.
۳. در حل تمرین‌ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشارکت با هم‌کلاسی‌ها نیز مؤثر است.
۴. در صورت غیبت در یک جلسه مطالب و تمرین‌های آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.
۵. همه‌ی نقشه‌هایی که در طول دوره ترسیم می‌کنید در محل مناسبی بایگانی کنید تا بتوانید بعدها آسان به آن‌ها مراجعه کنید.
۶. تمرین‌ها را، بی‌آنکه خود را تحت فشاری روانی قرار دهید، بکوشید تا آنجا که می‌توانید حل کنید و لی حتماً نواقص و اشکالات آن را بعداً به کمک هنرآموز محترم برطرف کنید.

فهرست

صفحه

عنوان

۱۱	واحد کار اول: ترسیم نقشه‌های ترکیبی
۱۲	توانایی اندازه‌گذاری اجرایی
۲۹	توانایی ترسیم علائم پرداخت سطح
۵۲	توانایی تولرانس‌گذاری
۶۳	توانایی ترسیم علائم انطباقی
۸۰	توانایی ترسیم علائم تولرانس‌های هندسی
۹۵	توانایی ترسیم اتصالات
۱۰۹	توانایی ترسیم نقشه‌های ترکیبی
۱۲۸	توانایی پیدا کردن نقشه‌های ترکیبی
۱۴۹	توانایی سوار کردن قطعات در نقشه‌های ترکیبی
۱۶۸	توانایی ترسیم نقشه‌های انفجاری
۱۸۱	توانایی تا کردن کاغذهای نقشه‌کشی
۱۹۰	توانایی ترسیم زیباتون (عکس برگردان)

واحد کار اول: ترسیم نقشه‌های ترکیبی

◀ هدف کلی:

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۶	۴	۲	توانایی اندازه‌گذاری اجرائی
۵	۳	۲	توانایی ترسیم علامت پرداخت سطح
۴	۲	۲	توانایی تولرانس گذاری
۵	۲	۳	توانایی ترسیم علامت انطباقی
۶	۳	۳	توانایی ترسیم علامت تولرانس‌های هندسی
۸	۶	۲	توانایی ترسیم اتصالات
۱۰	۶	۴	توانایی ترسیم نقشه‌های ترکیبی
۲۸	۲۴	۴	توانایی پیاده کردن نقشه‌های ترکیبی
۲۰	۱۸	۲	توانایی سوارکردن قطعات در نقشه‌های ترکیبی
۲۴	۲۰	۴	توانایی ترسیم نقشه‌های انفجاری
۲	۱/۵	۰/۵	توانایی تاکردن کاغذهای نقشه‌کشی
۲	۱/۵	۰/۵	توانایی ترسیم زیباتون

توانایی اندازه‌گذاری اجرایی

◀ در پایان این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- اندازه‌گذاری اجرایی را بیان کند.
- مقیاس را توضیح دهد.
- اصول اندازه‌گذاری اجرایی را طبق استاندارد تعریف کند.
- قطعات ساده صنعتی را اندازه‌گذاری اجرایی کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۴	۲

پیش آزمون

۱. اندازه‌گذاری اجرایی را تعریف کنید.
۲. مقیاس را شرح دهید.
۳. نقشه‌ای با مقیاس 1:1 رسم شده است. آیا می‌توان جزئیاتی از نقشه را با مقیاس‌های بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر رسم کرد؟ در این مورد با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۴. در اندازه‌گذاری اجرایی، رعایت چه نکاتی ضروری است؟ به اختصار توضیح دهید.
۵. شکل زیر نقشه سه‌بعدی یک قطعه صنعتی را با مقیاس 1:1 نشان می‌دهد. خواسته‌های زیر را روی یک برگ کاغذ A4 انجام دهید.


۶. رسم تصویر زیر در برش با توجه به جهت دید F

- رسم تصویر افقی

- رسم تصویر نیم‌رخ

- اندازه‌گذاری اجرایی

- در تصویر قائم سطح زیرین A و در تصویر افقی خط محور B را به عنوان سطوح مبنای در نظر بگیرید.

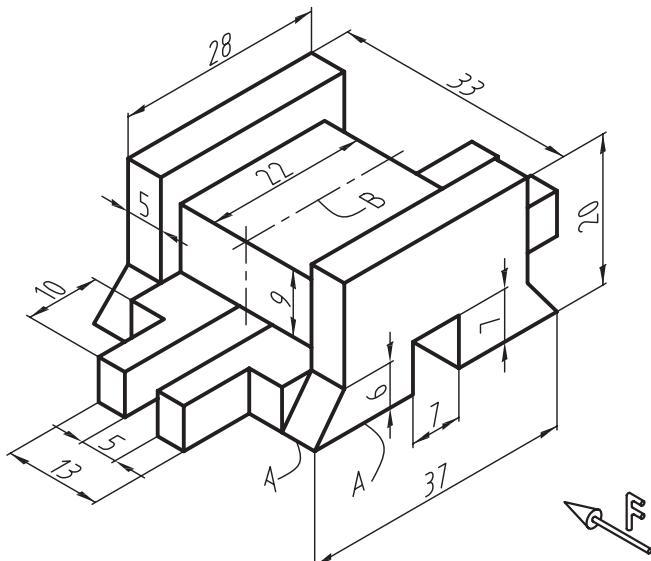

اندازه‌گذاری اجرایی

تذکر: اندازه مقیاس یک نقشه باید در جدول آن نوشته

شود. مقیاس‌های استاندارد سه دسته‌اند:

۱- مقیاس واحد: یعنی اندازه ترسیمی با اندازه حقیقی جسم برابر است که آنرا به صورت $1:1$ یا $\frac{1}{1}$ نشان می‌دهند.


۲- مقیاس کوچک‌تر از واحد: یعنی اندازه ترسیمی، کوچک‌تر از اندازه حقیقی است، که عبارتند از:

$1:2.5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100$

۳- مقیاس بزرگ‌تر از واحد: یعنی اندازه ترسیمی، بزرگ‌تر از اندازه حقیقی است، که عبارتند از:

$1:100, 1:50, 1:25, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2.5$

همیشه یک نقشه را با مقیاس استاندارد ترسیم نمی‌کنند، بلکه مقیاس ترسیمی باید با صفحه کاغذ متناسب باشد. توجه داشته باشید که زوایا را نمی‌توان کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اندازه واقعی خود ترسیم کرد. زوایا همیشه با اندازه واقعی خود ترسیم می‌شوند. شکل زیر نقشه یک قطعه صنعتی را نشان می‌دهد که با مقیاس $1:2$ ترسیم شده است.

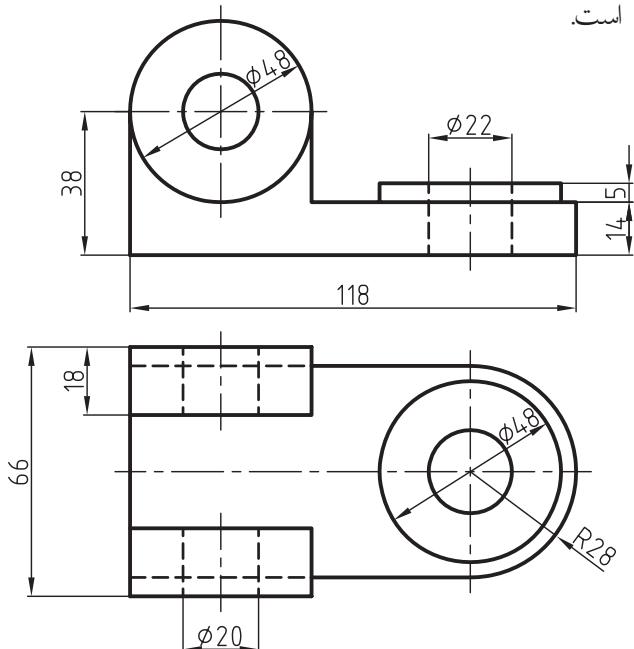

اصلولاً برای ساخت هر قطعه صنعتی به نقشه‌ای نیاز است که تمامی ابعاد و اندازه‌ها و همچنین علائم و مشخصات دقیق یک جسم را با توجه به عملکرد آن به سازنده معرفی کند. بنابراین مفهوم اندازه‌گذاری اجرایی، تعیین ابعاد و اندازه‌های دقیق جسم با توجه به چگونگی ساخت و عملکرد آن قطعه بر روی نقشه است.

مقیاس

شما قبلًا با تعریف مقیاس در نقشه‌کشی آشنا شده‌اید. حتماً نقشه‌هایی را با مقیاس ترسیم کرده‌اید. در این قسمت می‌خواهیم شما را با نقش مقیاس در اندازه‌گذاری اجرایی آشنا کنیم. برای به کارگیری درست و یادآوری دوباره مقیاس، به توضیحات زیر توجه کنید.

مقیاس در نقشه‌کشی عبارت است از:


$$\text{اندازه ترسیمی} \quad \text{مقیاس} = \frac{\text{اندازه حقیقی}}{\text{اندازه ترسیمی}}$$

کاربرد مقیاس

همیشه نمی‌توانید نقشه قطعات صنعتی را با اندازه واقعی خود روی صفحه کاغذ ترسیم کنید. زیرا اندازه بسیاری از قطعات بزرگ‌تر از سطح کاغذ است و یا آنقدر کوچک است که درک آن برای سازنده مشکل خواهد بود. به عبارتی اندازه نقشه باید با سطح کاغذ متناسب، و نیز قابل درک باشد، بنابراین نقشه قطعات بزرگ را با نسبتی کوچک‌تر و قطعات کوچک را با نسبتی بزرگ‌تر روی صفحه کاغذ ترسیم می‌کنند. ترسیم نقشه یک قطعه صنعتی با اندازه کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اندازه واقعی آن را مقیاس گویند.

۱. Scale یک کلمه انگلیسی است که در فارسی به آن مقیاس می‌گوییم و در نقشه‌کشی آن را به اختصار Sc نشان می‌دهیم.

شکل زیر اندازه‌گذاری اجرایی یک قطعه صنعتی را نشان می‌دهد.

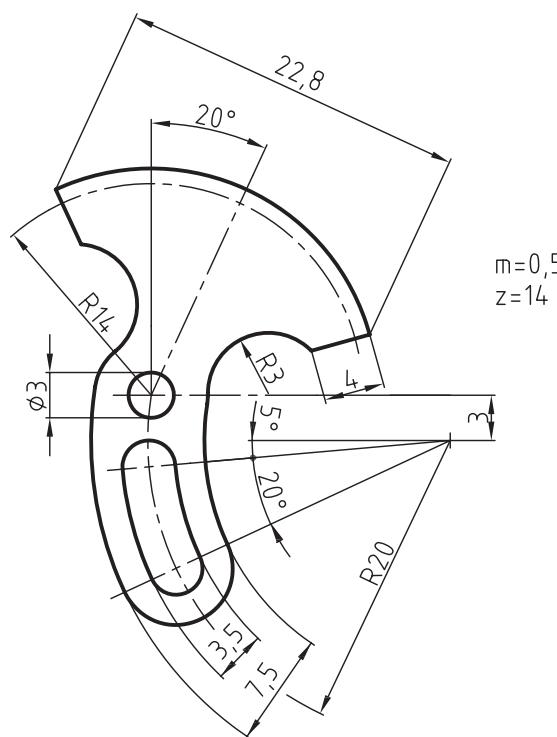

قواعد و دستورهای اندازه‌گذاری اجرایی طبق استاندارد ISO 129

برای آگاهی بیشتر از چگونگی اندازه‌گذاری اجرایی، به اطلاعات بیشتری در زمینه قواعد و دستورهای اندازه‌گذاری بر اساس استاندارد نیاز است. در زیر به نمونه‌هایی از این قواعد و روش‌ها خواهیم پرداخت.

اصول اندازه‌گذاری اجرایی

سازندگان و تولیدکنندگان قطعات صنعتی کلیه اندازه‌ها و اطلاعات لازم برای یک قطعه را از روی نقشه آن کسب، و سپس به ساخت تبدیل می‌کنند. برای اندازه‌گذاری اجرایی درست و جلوگیری از اشتباهاتی که در هنگام ساخت ممکن است به وجود آید، نقشه‌کش باید با روش اندازه‌گذاری طبق استاندارد آشنا باشد. توجه داشته باشید که در اندازه‌گذاری اجرایی رعایت نکات زیر ضروری است:

- ۱- همه اندازه‌های یک قطعه به طور کامل ارائه شود.
- ۲- تمامی اندازه‌های داده شده قابل کنترل باشند.
- ۳- هر اندازه فقط یکبار داده شود و از تکرار آن خودداری شود.
- ۴- اندازه‌گذاری به گونه‌ای باشد که از جمع و تفریق آن جداً خودداری شود.
- ۵- اندازه‌گذاری به نحوی انجام شود که نیاز سازنده را به طور مشخص و واضح بیان کند.
- ۶- اندازه‌گذاری بر اساس روش ساخت با مونتاژ و عملکرد هر قطعه انجام شود.

۷- اندازه‌گذاری نسبت به یک سطح مبنی انجام شود. سطح مبنی سطحی است که مکان هندسی سایر نقاط و سطوحی از قطعه، نسبت به آن سطح اندازه‌گذاری شود. سطح مبنی می‌تواند با توجه به عملکرد یا روش ساخت قطعه تعیین محل شود.





با توجه به موقعیت، جسم مبنی می‌تواند نقطه خط یا سطح در نظر گرفته شود.

۱. عدد ۱۲۹ شماره و یا کداندازه‌گذاری در استاندارد ایزو (ISO) است.


اندازه‌گذاری پله‌ای (موازی)

این نوع اندازه‌گذاری با درنظر گرفتن روش ساخت که باید از نقطه یا سطح مبنای اندازه‌گذاری شود، به کار می‌رود. در این روش، کنترل اندازه‌ها بهتر و دقیق‌تر انجام می‌گیرد. برای اندازه‌گذاری قطعاتی که دقت بیشتری دارند از این روش استفاده می‌شود. شکل زیر شیوه اندازه‌گذاری موازی را نشان می‌دهد.

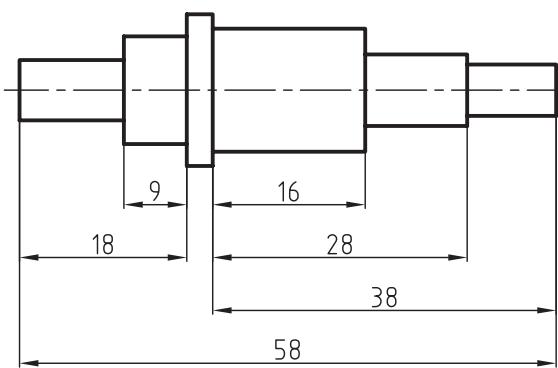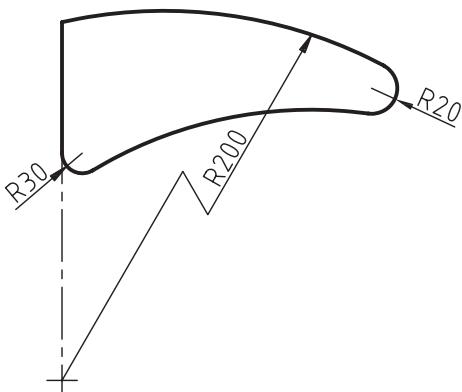


قطر دایره

شکل زیر شیوه درست اندازه‌گذاری قطرها را نشان می‌دهد. علامت قطر (ϕ) باید قبل از اندازه قطر نوشته شود، حتی اگر این اندازه در داخل دایره قرار داشته باشد.

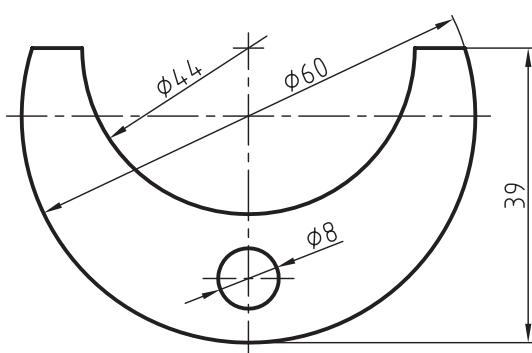

اندازه‌گذاری متواالی


در این روش، اندازه‌ها به صورت متواالی و در یک امتداد قرار می‌گیرند. معمولاً قطعاتی که دقت کم‌تری دارند با این روش اندازه‌گذاری می‌شوند. شکل زیر اندازه‌گذاری متواالی را نشان می‌دهد.

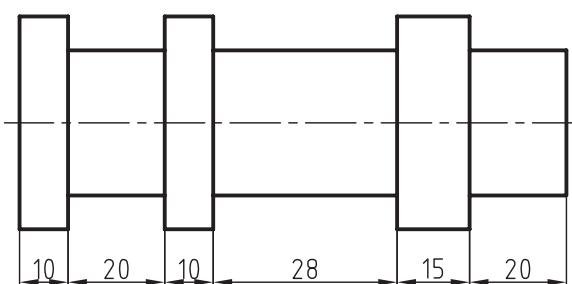

پخ

مخروط


چنان‌چه اندازه‌گذاری، به تصویر یک کره یا قسمتی از آن مربوط باشد، باید پیش از علامت شعاع یا قطر حرف S، که علامت کره است، نوشته شود!

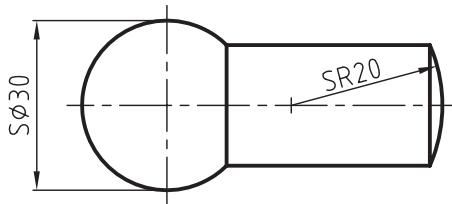


نمی‌نما

در نمی‌نمایها، خطوط اندازه باید به اندازه ۲ میلی‌متر از خط تقارن بگذرد. اندازه‌های نوشته شده روی این خطوط معرف اندازه‌های کامل آن‌ها است. شکل زیر اندازه‌گذاری بر روی یک تصویر نیم‌نما را نشان می‌دهد.

توجه کنید که اندازه ۴۸ که درون پرانتز نوشته شده، یک اندازه کمکی است و جهت آگاهی دادن به سازنده درج شده است.

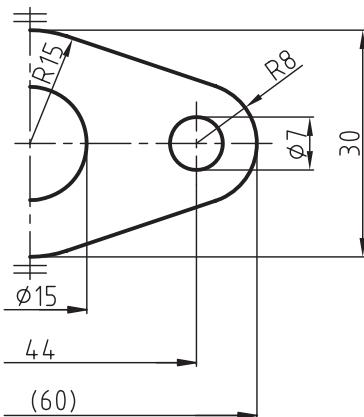




اگر زاویه پخ ۴۵ درجه باشد باید ارتفاع و زاویه پخ در یک اندازه نشان داده شود. در غیر این صورت باید هر یک از دو اندازه زاویه و ارتفاع پخ را به‌طور جداگانه در یک شکل اندازه‌گذاری کرد. شکل‌های زیر نحوه اندازه‌گذاری پخ‌های داخلی و خارجی را نشان می‌دهند.

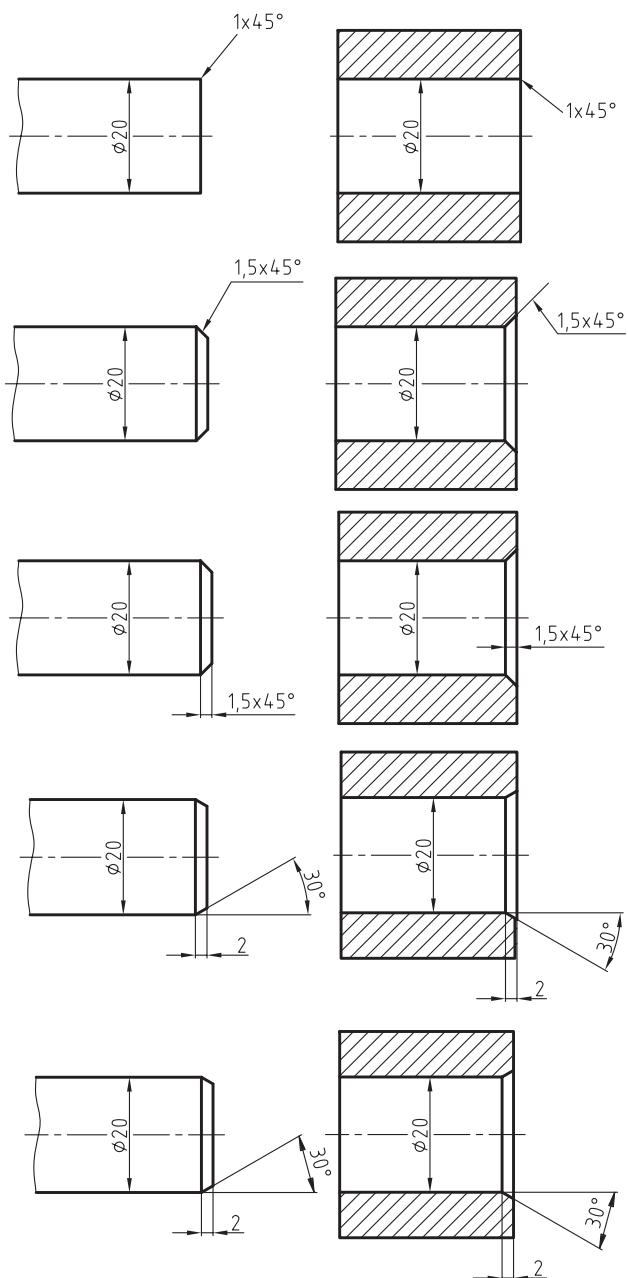

۱. علامت S حرف اول لغت sphere (کره) در زبان انگلیسی است.

اجزاء نیم گرد

قطعات تختی که دو انتهای آنها به صورت نیم گرد ساخته شده‌اند، با توجه به نیاز، به دو روش مطابق شکل‌های زیر اندازه‌گذاری می‌شوند. اندازه شعاع می‌تواند به عنوان اندازه زیر اندازه‌گذاری می‌شوند. اندازه شعاع می‌تواند به عنوان اندازه کوچک داده شود. در این صورت باید آنرا درون پرانتز قرار دهید. به شکل توجه کنید.

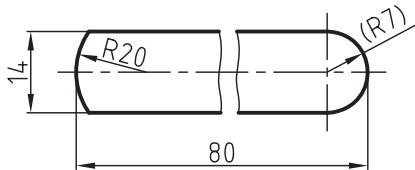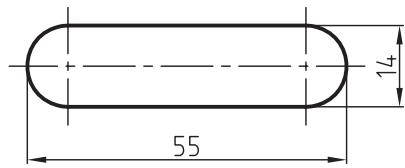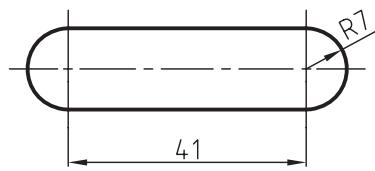


تقسیمات

در قطعاتی که دارای اجزاء مشابه و فاصله‌های مساوی هستند، برای جلوگیری از شلوغی نقشه نیازی به اندازه‌گذاری همه اجزاء و فاصله‌های آنها نیست. به توضیحات زیر توجه کنید:

- شکل زیر اندازه‌گذاری چهار سوراخ به قطر ۶ و به فاصله‌های مساوی ۲۰ میلی‌متر از یکدیگر را نشان می‌دهد.
- اندازه ($60 = 3 \times 20$) یعنی سه فاصله ۲۰ میلی‌متر که برابر با ۶۰ میلی‌متر است. قطعات طویل با سوراخ‌های مساوی را


طول قوس‌ها

اندازه نوشته شده روی خط اندازه بیانگر طول قوس مورد نظر است. علامت قوس باید قبل از اندازه مطابق شکل زیر قرار گیرد.

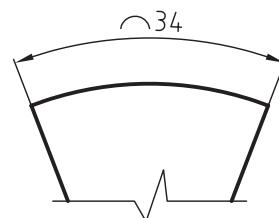


خط میانی (فاز خنثی)

اندازه دقیق طول میله‌ها یا تسممه‌های خمیده بر اساس طول خط میانی که به صورت خط تقارن نشان داده می‌شود، محاسبه می‌گردد. شکل زیر اندازه‌گذاری این نوع از قطعات را نشان می‌دهد و اندازه‌های نشان داده شده روی قوس، مربوط به اندازه طول خط میانی است.

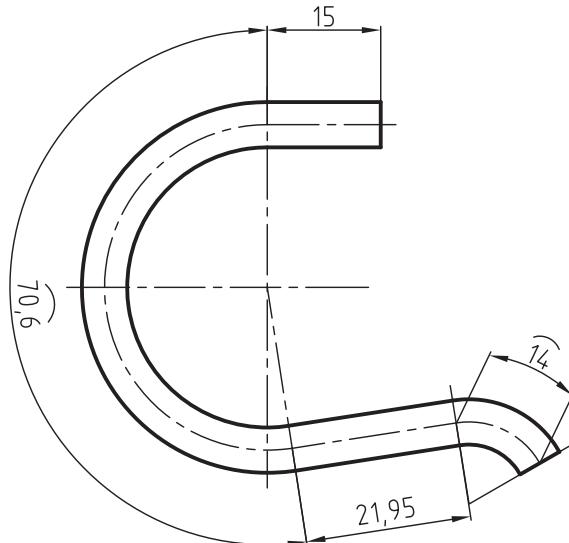


پله و شیار (گاه)


در شیارها که اصطلاحاً به آن گاه می‌گویند، فاصله بین دو خط رابط اندازه بهم نزدیک و کم است. برای جلوگیری از بروز اشتباه می‌توانید شیارها را مطابق شکل زیر اندازه‌گذاری کنید.

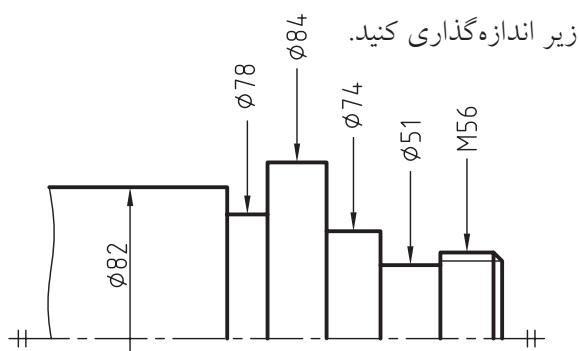


در جای خارهای بسته روی میله‌ها باید اندازه ارتفاع و عرضی آن در جای خارهای باز عرض آن داده شود. اندازه ارتفاع جای خارهای باز باید در جهت عکس آن داده شود. شکل زیر نحوه اندازه‌گذاری جای خارها در میله‌ها و چرخ‌ها را نشان می‌دهد. علامت P9 معرف نوع انطباق است که در بخش‌های بعدی با آن آشنا می‌شوید.

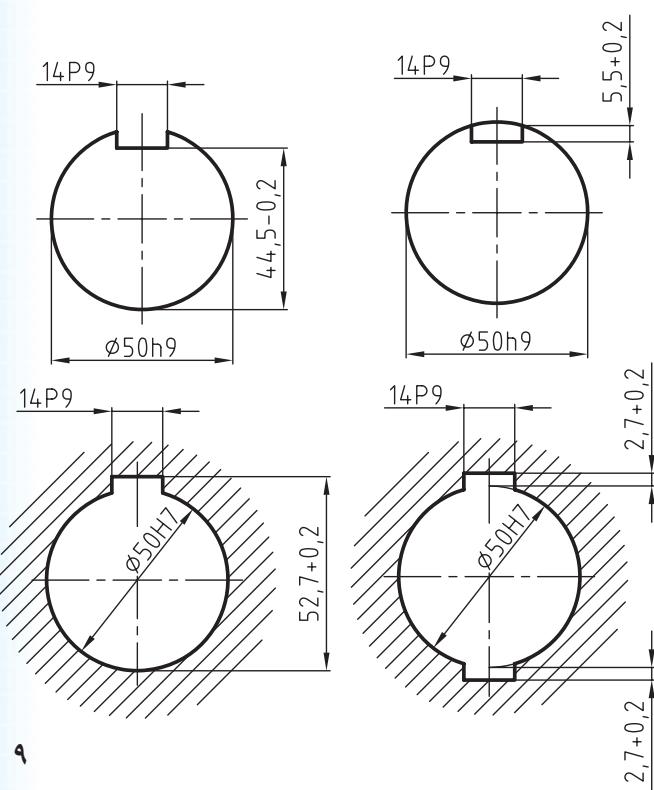

مطابق شکل زیر اندازه‌گذاری کنید.

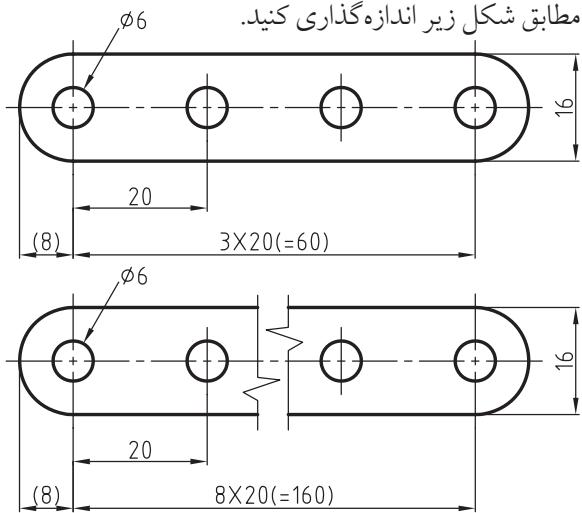


برای اندازه‌گذاری اجزاء مشابه با زوایای مساوی، می‌توانید با توجه به شکل‌های زیر اندازه‌گذاری کنید.

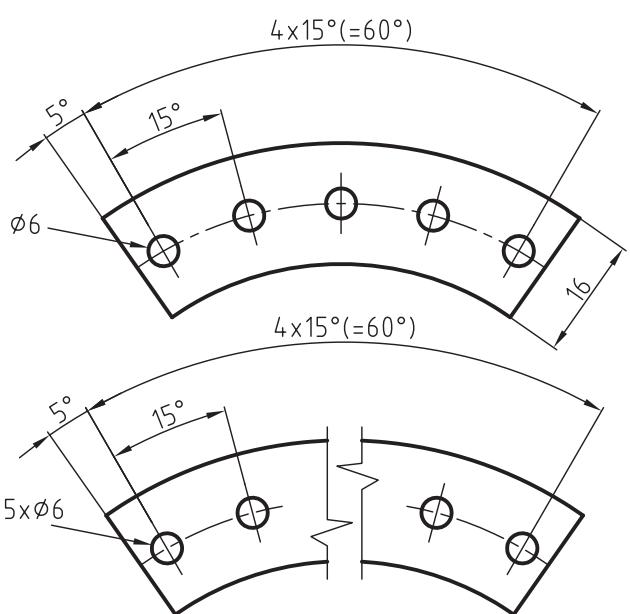

تقسیمات روی دایره

اندازه‌گذاری شکاف‌های مشابه روی دایره و سوراخ‌های هم قطره با فاصله‌های مساوی را در شکل زیر ملاحظه می‌کنید.

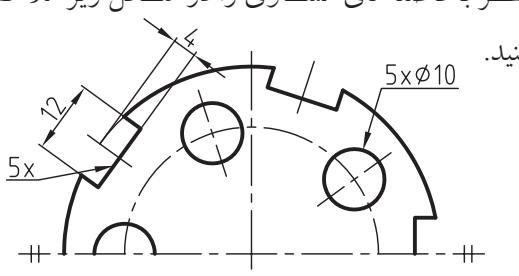

مخروط

در اندازه‌گذاری مخروط‌ها باید دقت شود که اندازه قطر بزرگ، کوچک، طول زاویه رأس و یا نسبت مخروطی آن در نقشه مشخص شود. اندازه نسبت مخروطی با توجه به شکل زیر از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$D = \text{قطر بزرگ}$$




$$d = \text{قطر کوچک.}$$

$$L = \text{طول مخروط.}$$

$$C = \text{نسبت مخروطی}$$

$$D = C = \frac{D-d}{L}$$

در شکل‌های زیر ملاحظه می‌کنید.

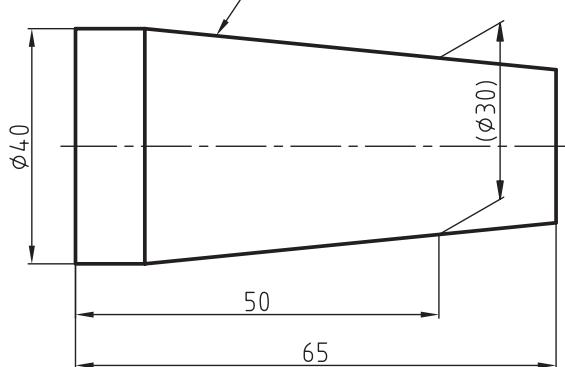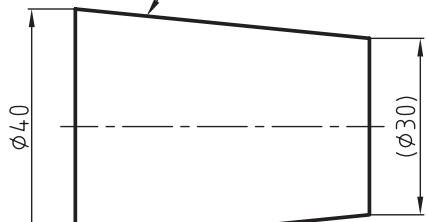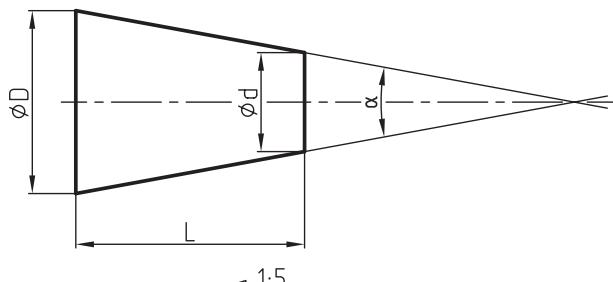

سطوح شیبدار

سطوح شیبدار را باید مطابق شکل زیر اندازه‌گذاری کرد. با توجه به شکل زیر:

$$L = \text{طول}$$



$$H = \text{ارتفاع بزرگ}$$

$$h = \text{ارتفاع کوچک}$$


$$\Delta = \text{علامت شیب}$$

$$= \text{شیب(زاویه)}$$

نسبت $1:5$ یعنی در طول 5 میلی‌متر 1 میلی‌متر از ارتفاع آن کم می‌شود.


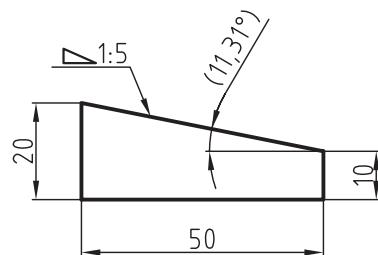
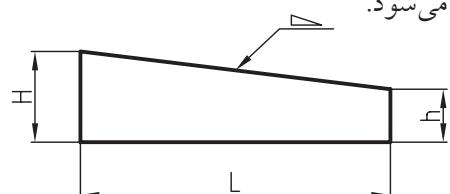


در شکل زیر اندازه‌گذاری یک شیب هرمی با مقطع چهارگوش را ملاحظه می‌کنید. خطوط متقارن نازک، معرف سطح تخت است.


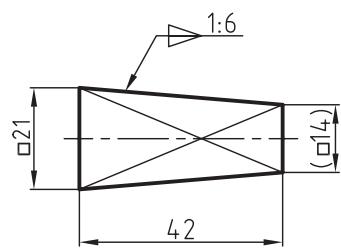


مبناها

شکل زیر محور سوراخ‌های A و B به عنوان مبنا انتخاب شده است. اندازه مرکز بقیه سوراخ‌ها نسبت به این محور، اندازه‌گذاری زاویه‌ای شده است. برای جلوگیری از شلوغ شدن نقشه، به جای اندازه‌گذاری موازی از یک خط اندازه استفاده می‌شود. نقطه شروع یا سطح مبنا با یک علامت دایره به قطر ۲ میلی‌متر نشان داده می‌شود و عدد صفر را در کنار آن درج می‌کنند.

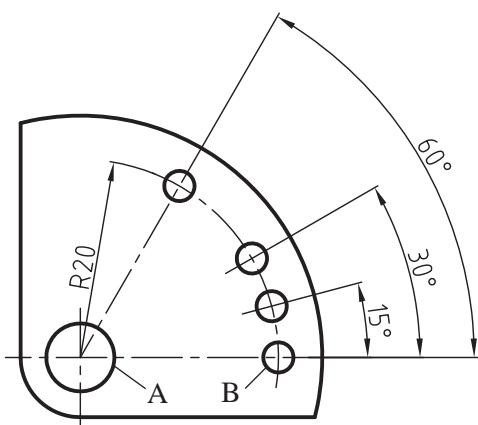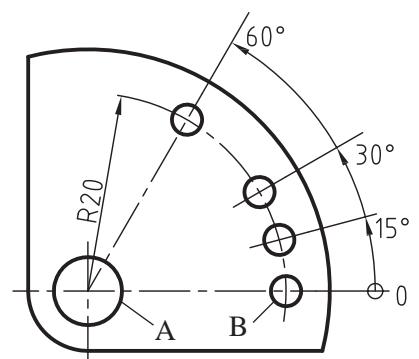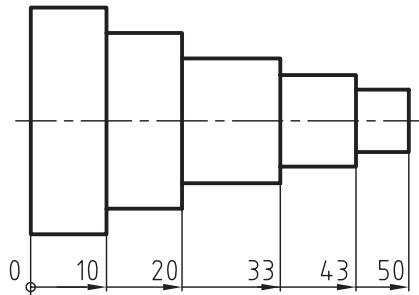


در قطعاتی که تعدادی از اندازه اجزاء، آن به یک شروع مشترک نیاز داشته باشند، از یک نقطه خط و یا سطح به عنوان مبنا استفاده می‌کنند. نقطه شروع بر اساس شکل قطعه کار می‌تواند لبه یا خط محور (خط میانی) و یا مرکز یک سوراخ باشد. در این روش خطوط اندازه غالباً به صورت موازی ترسیم می‌شوند. در اندازه‌گذاری شکل‌های زیر سطح مبنای لبه سمت چپ سر دو قطعه کار در نظر گرفته شده است.

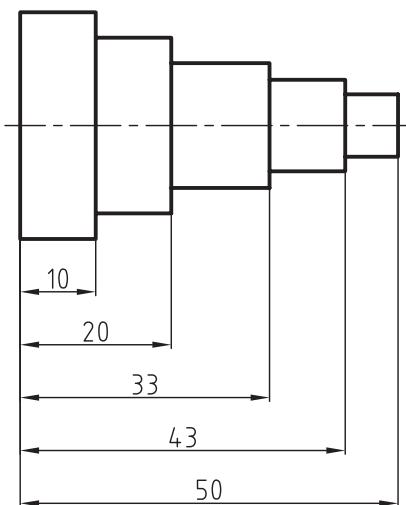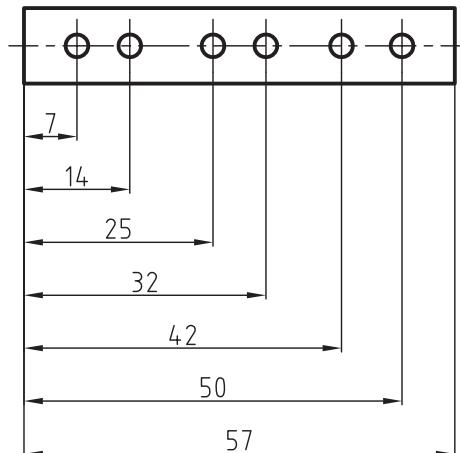

اندازه‌گذاری مختصاتی


در بعضی مواقع، با توجه به شکل قطعه می‌توان نقاط مبدأ مختصات در نظر گرفت و نسبت به محورهای X و Y اندازه‌گذاری کرد. برای جلوگیری از اشتباهات در موقع ساخت می‌توان نقشه را مطابق شکل رویه را ترسیم کرد و اندازه‌ها را در داخل جدول قرار داد.

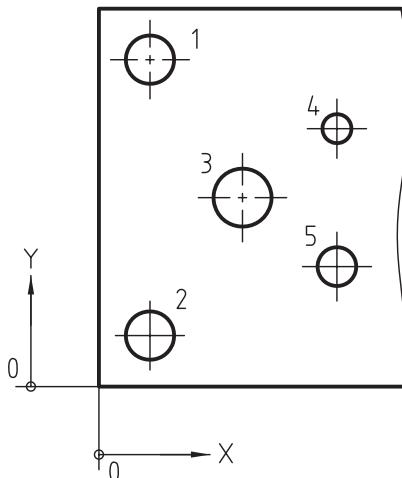


Pos	x	y	d
1	10	80	Ø10
2	10	10	Ø8
3	30	45	Ø12
4	50	65	Ø5
5	50	25	Ø6

نقشه جزئی

کنار آن اندازه مقیاس بزرگ شده و نام آن را می‌نویسند. به چنین نقشه‌ای، نقشه جزئی یا دیتایل^۱ گویند. با توجه به توضیحات داده شده، نقشه دیتایل به نقشه‌ای گفته می‌شود که برای نمایش تصویر واضح‌تر در خارج از همان نقشه با مقیاس بزرگ‌تر ترسیم و اندازه‌گذاری شود. در شکل زیر نقشه جزئی شیار موجود در میله یک پیچ را ملاحظه می‌کنید که در کنار نقشه با مقیاس 5:1 ترسیم شده است.

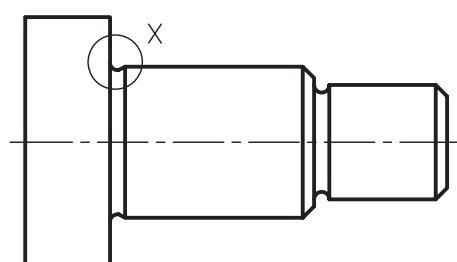

گاهی اوقات اندازه‌گذاری بعضی از جزئیات یک نقشه به علت کوچک بودن آن اجزاء امکان‌پذیر نیست. چنان‌چه اندازه‌های این اجزاء مشخص نباشد، آن نقشه از نظر ساخت قابل اجرا نیست. در این صورت آن جزء از نقشه را با یک دایره نازک مشخص و با یکی از حروف بزرگ انگلیسی، مثل X، نام‌گذاری می‌کنند. همچنین جزء موردنظر را در کنار پلان نقشه با مقیاس بزرگ‌تر رسم می‌کنند و در

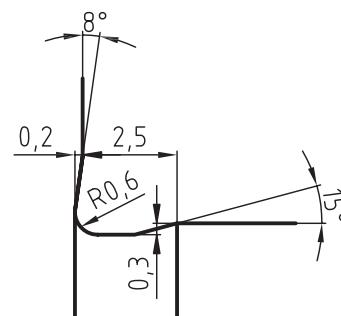


دستورکار شماره ۱

هدف: ترسیم و اندازه‌گذاری شکل زیر

(۳۰ دقیقه)

مشخصات: محور شکل زیر با مقیاس ۱:۲ رسم شده است.


- آنرا روی یک برگ کاغذ A4 رسم و به صورت موازی اندازه‌گذاری کنید. در سطح مبنای A پخشی به ارتفاع ۳ میلی‌متر و زاویه ۳۰ درجه و در سطح مبنای B پخشی به ارتفاع ۲ میلی‌متر و زاویه ۴۵ درجه ایجاد شود.
- کاغذ را به صورت عمود روی تخته رسم بچسبانید و سپس کادر و جدول آنرا رسم کنید.
 - جای مناسب نقشه را روی صفحه کاغذ تعیین کنید.

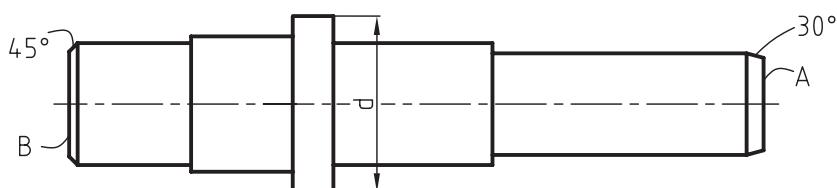


اندازه‌ها را از روی نقشه ترسیم شده بردارید و با مقیاس ۱:۱ با توجه به توضیحات زیر ترسیم کنید.

مراحل ترسیم


۱. استوانه‌ای به قطر d و به طول L به صورت افقی با خطوط نازک و کمرنگ رسم کنید.

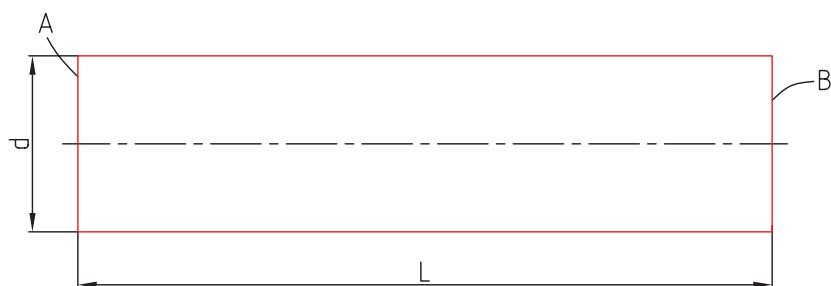


۲. از سطح مبنای A استوانه به طول L_1 و به قطر d_1 رسم کنید تا سطح C ایجاد شود.

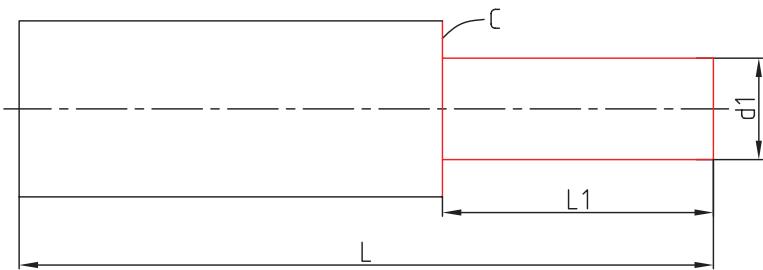


۳. از سطح مبنای A طول L_2 را جدا سازید، تا استوانه‌ای به قطر d_2 ایجاد شود.

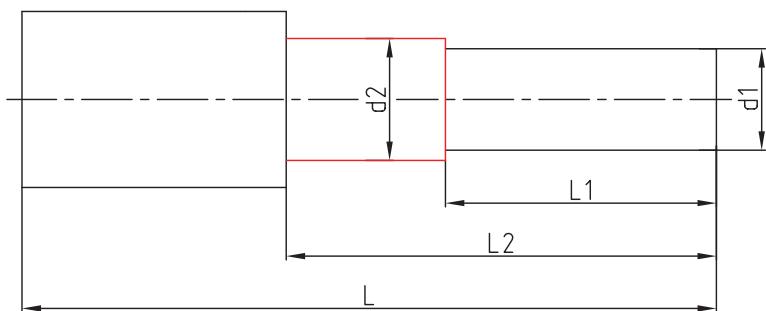


۴. از سطح مبنای B استوانه‌ای به طول L_3 و به قطر d_3 رسم کنید تا سطح D ایجاد شود.

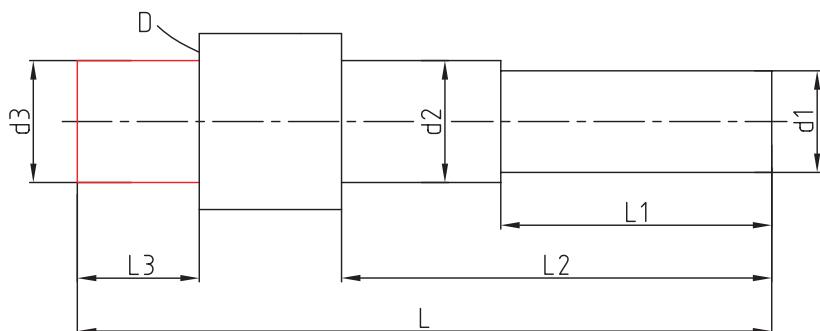


۵. از سطح مبنای B طول L_4 را جدا کنید تا استوانه‌ای به قطر d_4 ایجاد شود.

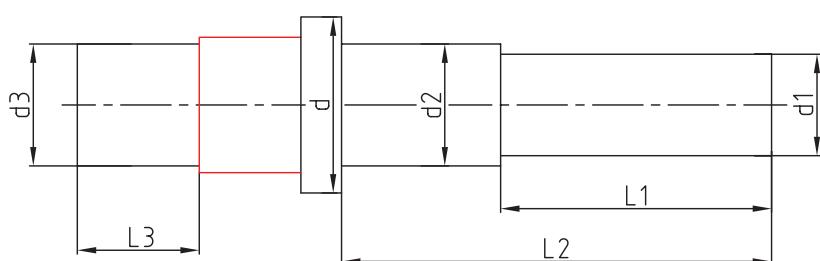

۶. در سمت راست محور، پخشی به طول ۳ میلی‌متر و زاویه 30° درجه و در سمت چپ آن پخشی به طول ۲ میلی‌متر با زاویه 45° رسم کنید.

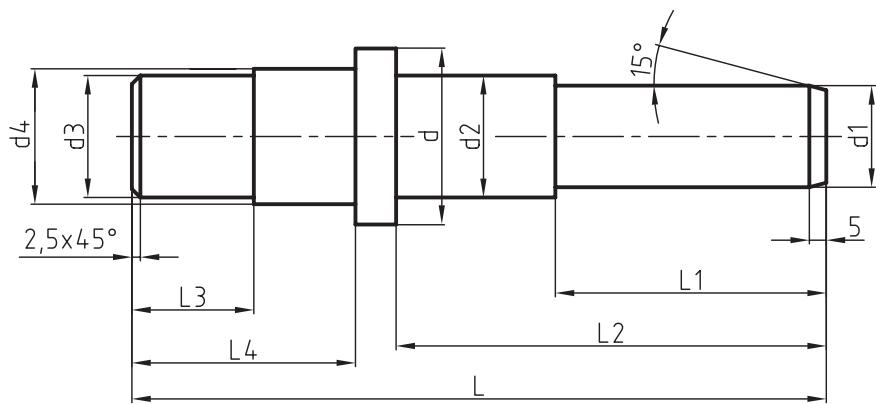

۷. نقشه را پررنگ، و سپس اندازه‌گذاری کنید.

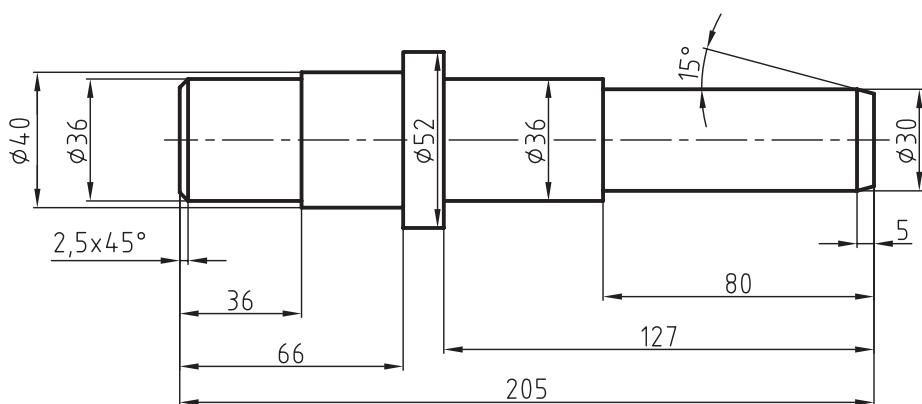


ارزشیابی پایانی

نظری ◀



۱. اندازه‌گذاری اجرایی را به‌طور کامل توضیح دهید.
۲. مقیاس را تعریف کنید.
۳. نقشه جزئی را با ذکر یک مثال تعریف کنید.
۴. کاربرد مقیاس را توضیح دهید.
۵. سطوح مبنا را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

◀ عملی

۱. ابتدا مقیاس نقشه شکل زیر را تعیین نمایید و سپس آنرا با مقیاس ۱:۱ رسم و اندازه‌گذاری اجرایی کنید.

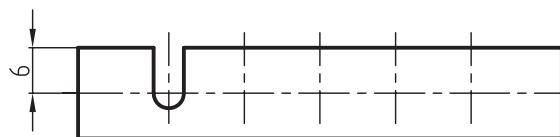

۲. اندازه L را با در نظر گرفتن خط میانی (فاز ختشی) تعیین کنید.

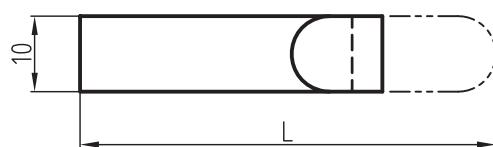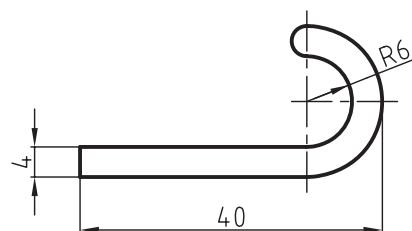

۳. ابتدا مقیاس شکل زیر را تعیین کرده، سپس تصویرهای زیر را با مقیاس ۱:۱ رسم کنید.


- تصویر رو به رو در برش متقارن

- تصویر افقی

- تصویر نیم رخ

- اندازه گذاری کامل

- سطح زیرین را مبنا در نظر بگیرید.

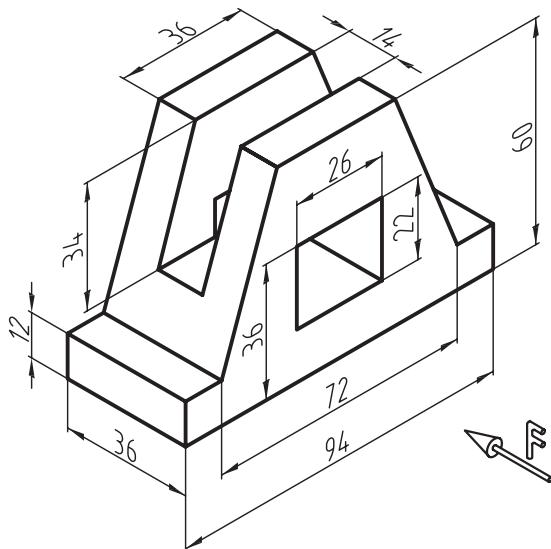


۴. در شکل زیر تصویر مجسم ایزو متریک را که با مقیاس ۱:۱ ترسیم شده، ملاحظه می کنید. برای آن خواسته های زیر را انجام دهید.

- ترسیم های رو به رو در برش متقارن

- ترسیم تصویر افقی

- انتخاب سطح مبنا

- اندازه گذاری اجرایی

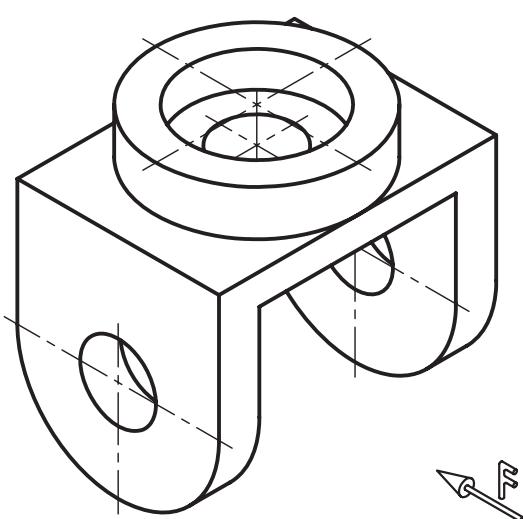

توجه: اندازه ها از روی نقشه برداشته شود.

توانایی ترسیم علائم پرداخت سطح

◀ در پایان این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

- پرداخت سطح را تعریف کند.
- پرداخت سطح بهروش Ra و Rz را توضیح دهد.
- معیارهای پرداخت سطح را بیان کند.
- علائم Ra و Rz را در نقشه به کار ببرد.
- علائم کیفیت سطح بهروش مثلث را توضیح دهد.
- علائم کیفیت بهروش مثلث را به کار ببرد.
- علائم کیفیت سطح مثلث را به Ra تبدیل کند.
- علائم کیفیت سطح مثلث را به Rz تبدیل کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۵	۳	۲

پیش آزمون

پرداخت سطح را تعریف کنید.


روش های تولید یک سطح را نام ببرید.

کیفیت سطح Ra را توضیح دهید.


روی نقشه ای علامت ∇_{\perp}^{N8} قرار دارد. مفهوم هر یک از اجزاء این علامت را توضیح دهید.

کیفیت سطح Rz را تعریف کنید.


در مورد علامت کنار شکل مقابل به طور کامل توضیح دهید.

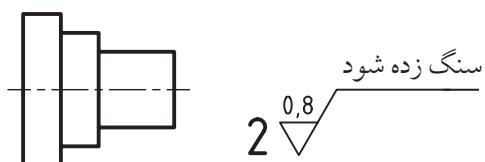

چگونگی پرداخت سطوح در قطعه شکل زیر را با توجه به علائم ارائه شده، توضیح دهید.

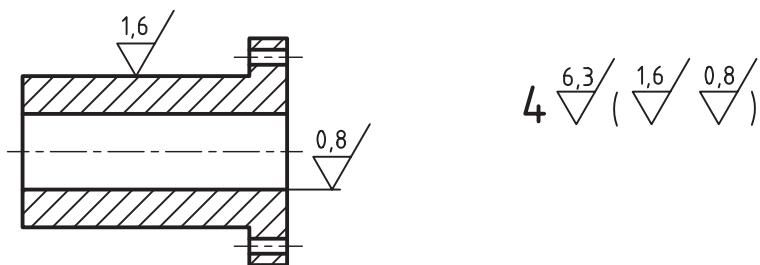

در مورد علامت شکل زیر توضیح دهید.

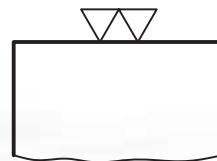

پرداخت سطح

فرآیند تولید، باید هزینه‌های زیادی را متحمل شد که در بعضی مواقع هیچ توجیه اقتصادی ندارد. برای آشنایی با چگونگی پرداخت سطوح در یک قطعه یا محصول صنعتی، به مثال زیر توجه کنید.

مثال: شکل زیر نقشه سه بعدی یک گره رومیزی را که از پنج قطعه تشکیل شده، نشان می‌دهد. مشخصات هر یک از قطعات به شرح زیر است:

قطعه ۱- بدنه یا پایه، که به آن فک ثابت نیز می‌گویند، و بهروش ریخته گری تولید می‌شود. سطوح ریخته گری معمولاً از کیفیت خوبی برخوردار نیستند. بعضی از سطوح این قطعه به پرداخت خوبی نیاز دارد که باید آنرا با روش براده‌برداری کامل کرد، مانند سطوح C, B, A و ...

قطعه ۲- فک متحرک گیره است، که بهروش ریخته گری تولید می‌شود.

قطعه ۳- پیچ، که باید بهروش براده‌برداری یعنی بهوسیله ماشین تراش تولید شود.

قطعه ۴- دسته، که بهوسیله ماشین تراش از طریق براده‌برداری تولید می‌شود.

قطعه ۵- کله‌گی دسته که به روش براده‌برداری تولید می‌شود.

کیفیت سطوح تولید شده در قطعات صنعتی به عواملی مانند روش تولید، جنس، کاربرد قطعه در محصول، و هزینه تولید بستگی دارد. در حقیقت این عوامل نقش تعیین‌کننده‌ای در اندازه پرداخت سطوح ایفا می‌کنند. یکی از عوامل مهم در پرداخت و یا کیفیت یک سطح، روش تولید آن است. روش‌های تولید و چگونگی ساخت قطعات صنعتی یک مبحث بسیار مهم در صنعت بهشمار می‌آیند. یکی از وظایف مهم یک نقشه‌کش آشنایی با روش‌های تولید است که در زیر به اختصار به آن می‌پردازیم.

روش‌های تولید را می‌توان به دو دسته عمده براده‌برداری و غیره براده‌برداری تقسیم کرد.

روش براده‌برداری، مانند تراشکاری، فرزکاری، صفحه‌تراشی، سوراخ‌کاری، سنگزنی و غیره. روش غیر براده‌برداری، مانند ریخته گری، آهنگری (فورج) و غیره.

بهوسیله هر یک از روش‌های نام برده شده، می‌توان سطوح قطعات را با کیفیت معینی تولید کرد. پرداخت یک سطح از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای کاهش هزینه در



جدول زیر معرفی شده است.

L طول نمونه آزمایش بر حسب میلی متر	0.08	0.25	0.8	2.5	8
---------------------------------------	------	------	-----	-----	---


معیارهای زبری سطح طبق استاندارد ISO :1302

برای تعیین مقدار زبری سطح یا سنجش آن، روش‌های مختلفی وجود دارد که این روش‌ها طبق استاندارد ایزو دسته‌بندی شده‌اند. مهم‌ترین معیار سنجش زبری سطح که در ایران نیز متداول است، زبری سطح Ra و Rz هستند که در زیر به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

معیار سنجش زبری سطح به روش Ra:

یکی از روش‌های بین‌المللی برای تعیین زبری سطح است، که نشان‌دهنده میانگین حسابی ارتفاع‌های زبری یک سطح در طول نمونه است. برای درک مطلب به شکل‌های زیر و توضیحات مربوط به آن‌ها توجه کنید. زبری یک سطح را در شکل زیر ملاحظه می‌کنید، که با مقیاس بسیار بزرگ در یک طول نمونه ترسیم شده است.

$$Ra = \text{طول نمونه} = Lm$$

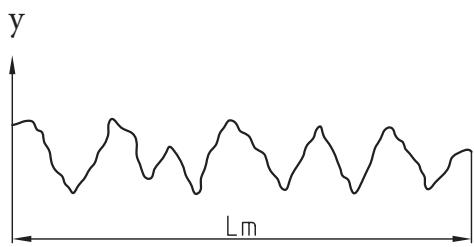

سطح مختلف این گیره با دقیقیت متفاوت و در حد لزوم به پرداخت نیاز دارد. سطوحی که به وسیله روش براده‌برداری تولید می‌شوند از کیفیت بسیار بالایی نسبت به قطعات ریخته‌گری برخوردارند. بعضی از سطوح بدنی و هم‌چنین فک متحرک، بعد از ریخته‌گری باید با عملیات براده‌برداری به کیفیت مطلوب برسند تا وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. به عنوان مثال سطح A بدنی و شیار آن که به فک متحرک روی آن می‌لغزد و هم‌چنین سطوح C, B و ... باید از پرداخت بهتری برخوردار باشند. با کمی دقت متوجه خواهید شد که هر سطح باید به اندازه‌ای پرداخت شود که بتواند وظیفه محوله را به درستی انجام دهد و از نظر اقتصادی مقررین به صرفه باشد، زیرا پرداخت بیش از حد یک سطح، هزینه تولید را بالا می‌برد.

نتیجه ◀

در تولید هر قطعه پستی و بلندی‌هایی (زبری‌هایی) ایجاد می‌شود. اندازه این پستی و بلندی‌ها به روش تولید آن بستگی دارد. به حد مطلوب رساندن پستی و بلندی‌های هر قطعه به کیفیت مورد نیاز را پرداخت سطح گویند.


طول نمونه

اندازه پستی و بلندی‌های ایجاد شده در هر سطح، که در اصطلاح به آن‌ها زبری سطح نیز می‌گویند، توسط دستگاه‌های زبری‌سنج تعیین و مشخص می‌شود. برای این منظور یک طول نمونه از سطح را به وسیله دستگاه زبری‌سنج مورد سنجش قرار می‌دهند. هرچه پرداخت ظریف‌تر باشد، از طول نمونه کوچک‌تری استفاده می‌کند. طول نمونه‌های آزمایش توسط اداره استاندارد، طبق

معیار سنجش زبری سطح به روش Rz


معدل ۵ عدد از بلندترین ارتفاع متواالی در یک طول نمونه را Rz گویند و مقدار آن از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$Rz = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5}{5}$$

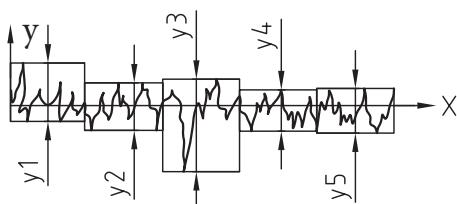


خط Ox چنان ترسیم می‌شود که در حد متوسط پستی و بلندی‌ها قرار گیرد، به طوری که مجموع سطوح هاشور خورده بالای خط، با مجموع سطوح هاشور خورده زیر خط برابر باشد. مجموع این سطوح برابر A است.

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = A'_1 + A'_2 + A'_3 + A'_4$$


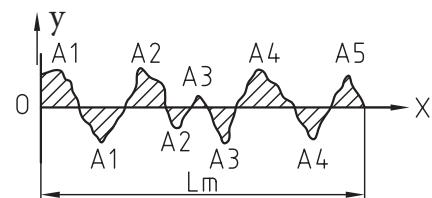


علامت کیفیت سطح در نقشه

برای نشان دادن اندازه‌های زبری و مشخصات دیگر کیفیت سطح، علامت یا نشانه‌های مناسبی که توسط استاندارد ایزو معرفی شده، به کار می‌رود. نقشه‌کش باید با این علامت و نیز کاربرد آن در نقشه به طور کامل و دقیق آشنا باشد. شکل زیر علامت پایه و یا مبنای زبری سطح را معرفی می‌کند. این علامت از دو بازوی مورب تشکیل شده است که تحت زاویه 60° نسبت به سطح موردنظر ترسیم می‌شود.

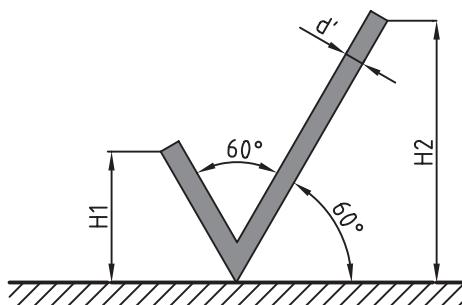

مجموع سطوح فوق، یعنی A را می‌توان به صورت نوار مستطیل‌شکلی به طول Lm (طول نمونه) و عرض Ra رسم کرد. همان مقدار زبری سطح به روش Ra است.

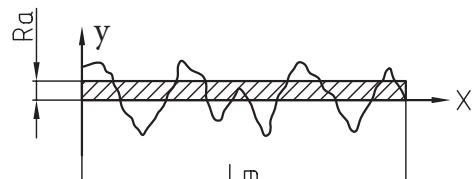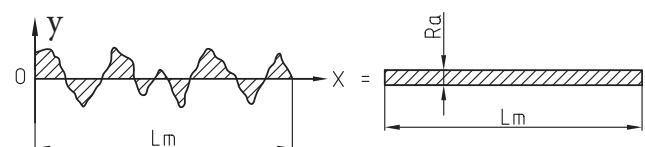

طول بازوی سمت راست کمی بیش از دو برابر طول بازوی سمت چپ است. اندازه ارتفاع و بر اساس اندازه اعداد اندازه‌گذاری و طبق جدول زیر به دست می‌آید.

د پهناى خط اصلی نقشه	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
ه بلندی اعداد و حروف بزرگ	1,8	2,5	3,5	5	7	10
" پهناى خط برای نشانه ها و نوشتن	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1
H₁ بلندی	2,5	3,5	5	7	10	14
H₂ بلندی	5,5	7,5	10,5	15	21	30

اگر ضخامت خط اصلی نقشه برابر ۵ میلی‌متر باشد، اندازه و از روی جدول، به ترتیب برابر ۷,۵, ۳,۵ میلی‌متر خواهد بود.

مفهوم علامت کیفیت سطح

در جدول زیر با مفهوم علامت کیفیت سطح آشنا می‌شویم. این علامت هنگامی مفهوم پیدا می‌کنند که روی سطحی از قطعه قرار گیرند.

	علامت پایه به تنها یی مفهومی ندارد، مگر آن که برای آن مفهومی بیان شود.
	گر سطح مورد نظر به روش براده برداری تولید شود، در این صورت به علامت مبنا یک خط افقی اضافه می‌شود.
	سطح تولید شده به همان حالت باقی می‌ماند، مانند سطوح ریخته گری، آهنگری و ...
	در صورتی که بخواهیم مشخصات خاصی از سطح را بیان کنیم، یک خط افقی به بازوی بلند علامت مبنا اضافه می‌کنیم.
	علامت دایره یعنی کیفیت سطح کلیه سطوح یکی است.

علام اضافی تکمیلی

برای تعیین پرداخت یک سطح باید مقدار و یا اندازه زبری به هر یک از علائم اضافه شود. حرف a در علامت مبنای اندازه زبری بهروش Ra را بیان می‌کند. حرف a می‌تواند به هر یک از علائم بالا افزوده شود. به جدول زیر توجه کنید.

	بیان کننده سطحی است که با اندازه زبری Ra به هر روش می‌تواند تولید شود.
	نشان دهنده سطحی است که آن سطح باید با اندازه زبری Ra به روش براده برداری تولید شود.
	سطح مورد نظر باید با اندازه زبری Ra به همان صورتی که تولید شده باقی بماند.
	اگر لازم باشد اندازه حداکثر و حداقل اندازه زبری باشد، اندازه حداکثر زبری یعنی a2 در پایین نوشته می‌شود.

در مواردی که تنها یک علامت مقدار پرداخت سطح یعنی a را نشان داده شود، آن مقدار بیشترین حد مجاز زبری است.

جدول مقادیر زبری Ra

Ra مقدار زبری μm	عدد درجه زبری میکرون اینچ " μ "	
50	2000	N12
25	1000	N11
12,5	500	N10
6,3	250	N9
3,2	125	N8
1,6	63	N7
0,8	32	N6
0,4	16	N5
0,2	8	N4
0,1	4	N3
0,05	2	N2
0,025	1	N1

جدول مقادیر زبری Ra

استاندارد ISO مقادیر زبری Ra را طبق جدول زیر معرفی کرده است. این جدول بر اساس تکنولوژی روز در ۱۲ درجه زبری مرتب شده است. ستون سمت راست، درجات زبری را از N1۲ تا N1 نشان می‌دهد. در ستون وسط مقدار یا اندازه زبری برحسب میکرون اینچ (μ) دیده می‌شود. ستون سمت چپ مقادیر زبری برحسب میکرون متر (μm) است.


کوچکترین اندازه زبری از ۰/۰۲۵ میکرون متر شروع می‌شود تا به بالاترین اندازه آن، یعنی به ۵۰ میکرون متر می‌رسد.

مشخصات ویژه کیفیت سطح


در جدول زیر بعضی از مشخصات ویژه دیگر کیفیت سطح را ملاحظه می‌کنید. هر یک از این علائم دارای معنای خاصی است که باید بر اساس آن روی سطح، عملیاتی صورت گیرد.

	چنان‌چه لازم باشد طول نمونه آزمایش مشخص باشد، آن را در زیر رادیکال در جای نشان داده شده (C) می‌نویسند.
	در صورتی که نیاز باشد جهت حرکت ابزار روی سطح مورد نظر مشخص گردد، باید به وسیله علامتی که بیان کننده حرکت ابزار می‌باشد (L) نشان داده شود.
	اگر لازم باشد از سطحی برآده برداری اضافه ای صورت گیرد تا به اندازه مجاز برسد، یعنی مقدار مجاز ماشین کاری باید در کنار رادیکال (e) نوشته شود.

بعضی مواقع لازم است روی سطح عملیاتی مانند آب‌کاری پوششی، سخت‌کاری، رنگ‌کاری و غیره، انجام شود و یا سطح با عملیات خاصی تولید شود. در این صورت در بالای خط افقی اضافه شده به علامت پایه، نوع عملیات به‌طور واضح و مشخص نوشته می‌شود. شکل زیر نشان می‌دهد که سطح مورد نظر باید سنگ زده شود.

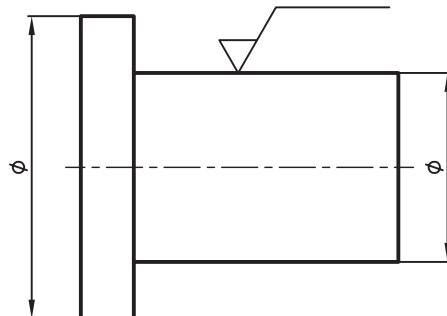

شکل زیر نشان می‌دهد که سطح به پوشش کروم نیاز دارد. در این صورت پرداخت قبل از عملیات و کیفیت سطح بعد از پوشش کروم را معرفی می‌کند. در سطوحی که به نوعی عملیات نیاز داشته باشند، محدوده عملیات با خط نقطه ضخیم مشخص می‌شود.

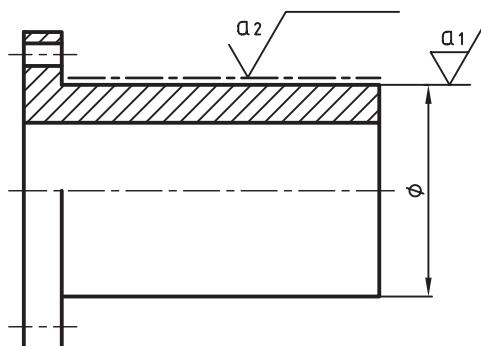


علام مربوط به جهت اثر ابزار (حرکت ابزار) را در جدول زیر مشاهده می کنید.

شرح	علامت	نمایش تصویری
علامت جهت تولید برای حالتی که جهت تولید موازی با سطحی است که علامت برای آن به کار رفته است.	—	
برای حالتی که جهت تولید عمود بر سطحی است که علامت برای آن گذاشته شده است.		
برای حالتی که جهت تولید نسبت به سطحی است که علامت برای آن به کار رفته است حالت ضربدری دارد.	X	

جهت چندتایی است یعنی سطح در جهات مختلف تولید می شود و به عبارت دیگر وسیله برآبداری حرکتی مرکب است.	M	
جهت تولید نسبت به مرکز صفحه حالتی تقریباً دایره‌ای دارد.	C	
جهت تولید نسبت به مرکز صفحه حالتی تقریباً شعاعی دارد.	R	


موقعیت علائم ویژه کیفیت سطح

برای قراردادن علائم روی نقشه، می‌توان از خطوط راهنمای و خطوط کمکی یا رابط استفاده کرد. به طرز قرارگرفتن این علائم در شکل‌های زیر توجه کنید.

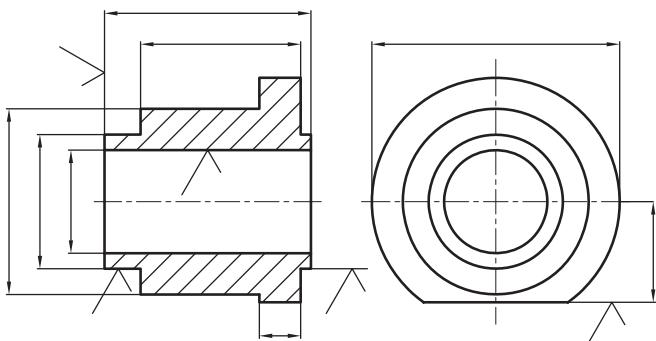


در شکل زیر جایگاه کلی علائم ویژه کیفیت سطح را ملاحظه می‌کنید. در صفحات قبل با هر یک از این علائم به طور جداگانه آشنا شدید. به توضیحات زیر توجه کنید:
 a = ارتفاع زبری بروش R_a است که بر حسب مقدار زبری یا درجه زبری نوشته می‌شود.
 b = نوع عملیاتی که روی سطح باید انجام گیرد، مانند عملیات پوششی، حرارتی و غیره.
 c = طول نمونه
 d = جهت اثر ابزار
 e = اجازه ماشین کاری (اجازه برآهبرداری) بر حسب میلی‌متر

f = مقادیر دیگر زبری سطح مانند R_z که می‌تواند در داخل پرانتر نوشته شود.

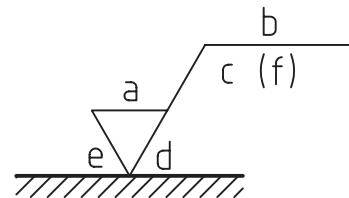


چگونگی کاربرد علائم کیفیت سطح در نقشه


چنان‌چه پرداخت برای تمامی سطوح یک قطعه یکسان باشد، علامت پرداخت سطح را در کنار نقشه در جای مناسب قرار می‌دهیم. در کنار علامت پرداخت کلیه سطوح قید شود. به شکل زیر توجه کنید.

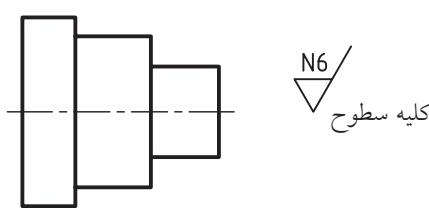


برای آشنایی با روش قراردادن علائم کیفیت سطح روی نقشه و مفاهیم آن به توضیحات زیر توجه کنید.
 نوک تیز رادیکال روی سطح موردنظر قرار داده شود.
 شکل زیر چگونگی قرارگرفتن رادیکال در چهار سطح یک جسم را نشان می‌دهد.

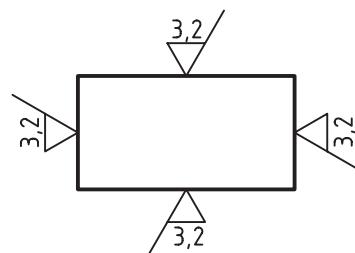


می توان با به کارگیری یک علامت اولیه در داخل پرانتز و شماره قطعه، مطابق شکل زیر عمل کرد. توضیح دیگری نیاز نیست.

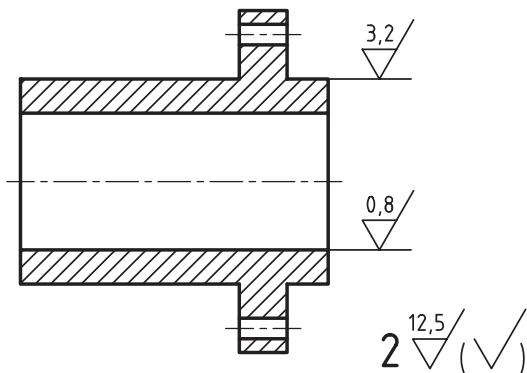

در این روش علائم پرداخت روی شکل در داخل پرانتز قرار داده می شود و علامت پرداخت سایر سطوح باید در کنار نقشه در خارج پرانتز نشان داده شود. این روش از دو روش قبلی کاربرد بیشتری در صنعت دارد. عدد ۲ شماره قطعه است.

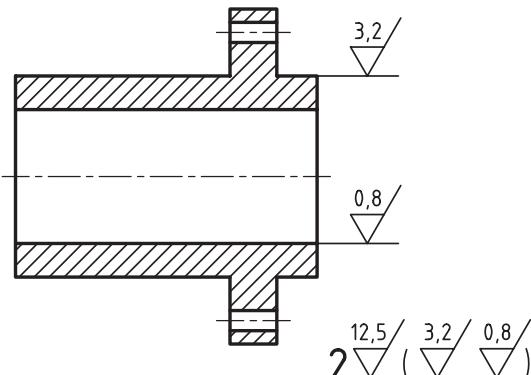


چنان‌چه قطعه مورد نظر دارای شماره مشخصی باشد، شماره قطعه در کنار علامت پرداخت نوشته می شود. در این صورت به نوشتن کلیه سطوح نیازی نیست.

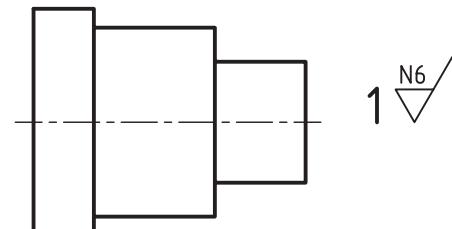


در صورتی که سطوح یک جسم به پرداخت‌های مختلفی نیاز داشته باشد، جهت جلوگیری از شلوغ شدن نقشه و برای سادگی کار به دستورات زیر توجه کنید.
از قرار دادن کلیه علائم پرداخت در نقشه خودداری شود.
علائم پرداخت سطوح کمتر روی نقشه قرارداده شود.
علائم پرداخت سطوح بیشتر در کنار نقشه قرارداده شود.
به نحوه قراردادن این علائم که در شکل‌های زیر توضیح داده شده، توجه کنید.

علائم پرداخت سطوح، کمتر روی شکل مشخص است.
علائم پرداخت بقیه سطوح با ذکر توضیح در کنار نقشه قرارداده می شود.

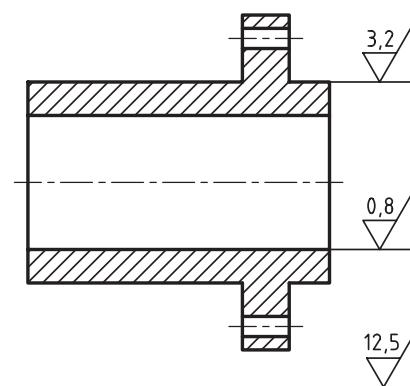


کلیه سطوح به استثنای علائم مشخص شده روی نقشه

به جای به کارگیری علائم پرداخت پر حجم، می‌توان از علائم ساده‌تری استفاده کرد. علائم ساده را با حروف بزرگ انگلیسی مشخص می‌کنند. به شکل زیر توجه کنید.

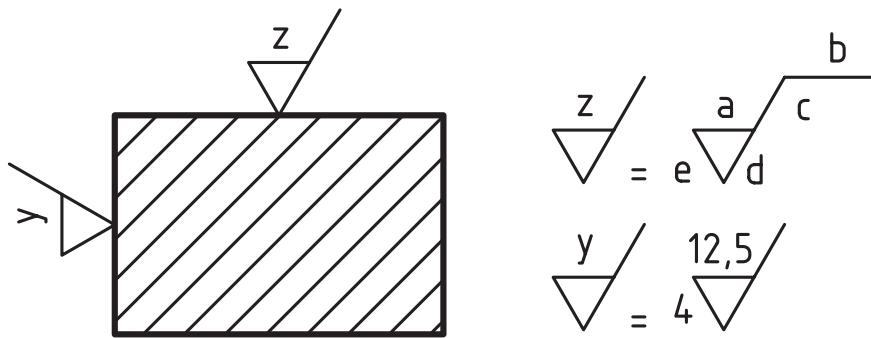

چنان‌چه کیفیت پرداخت در سطوح زیادی از یک قطعه متشابه باشند، می‌توان علائم ساده را روی سطوح موردنظر قرارداد و سپس مفهوم اصلی آنرا در کنار نقشه و در جای مناسب نوشت.

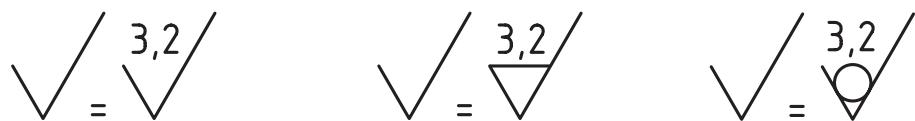

همان طور که قبلاً توضیح داده شد، مهم‌ترین عامل در پرداخت سطح، روش‌های مختلف تولید است. در جدول‌های زیر شما با اندازه‌های زیری Ra در روش‌های مختلف تولید آشنا می‌شوید.


Ra												روش‌های تولید	
2000	1000	500	250	125	63	32	16	8	4	2	1	μm	
50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025	μm	
													پرداخت با ابزار نرم پرداخت عالی
													جلا دادن با پارچه جلا دادن الکترولیتیک
													سنگزنانی دقیق صفاف کردن با ابزار غلتان تحت فشار
													سنگزنانی خارج از محور سنگزنانی قائم سنگزنانی افقی
													تراشکاری داخلی برای پرداخت خانکشی برقو کاری
													ساییدن با جرقه شاپرکاری
													با الماس با فولاد کاربید ظرفیت خشش
													تراشکاری
													فرز کاری فرز کاری شیمیایی
													صفحه تراشی خشش
													کشیدن از داخل یک قید
													سرد گرم
													نورد
													پلاستیک فلزات
													ریخته‌گری
													متنه کاری تمیزکاری با ذرات شن سوهان کاری
													در قالب پخته در بوته در ماسه
													ریخته‌گری
													اره کاری آهنگری برش با اشعه

روشهای تولید	روشهای تولید
 نوردکاری	 خان کشی
 صفحه‌زنی	 برقوکاری
 مه کاری	 با الماس طرف خشن
 فرزکاری	 سنگ زنی خلنجی (باداخنی)
 داخل نراثی	 هوینگ، گونه‌ای از سنگ زنی با برداخت عالی

جدول زیر اندازه‌های زبر Rz را در ۱۲ مرحله نشان می‌دهد.

ردیف	میکرون متر μm						
1	0,4	4	4	7	16	10	63
2	1	5	6,3	8	25	11	100
3	2,5	6	10	9	40	12	163

بعضی از موسسات صنعتی در ایران نقشه‌های خود را با روش Rz ترسیم می‌کنند.
نقشه‌های زیر با کیفیت سطح Ra و Rz ترسیم شده‌اند. پس از بررسی آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

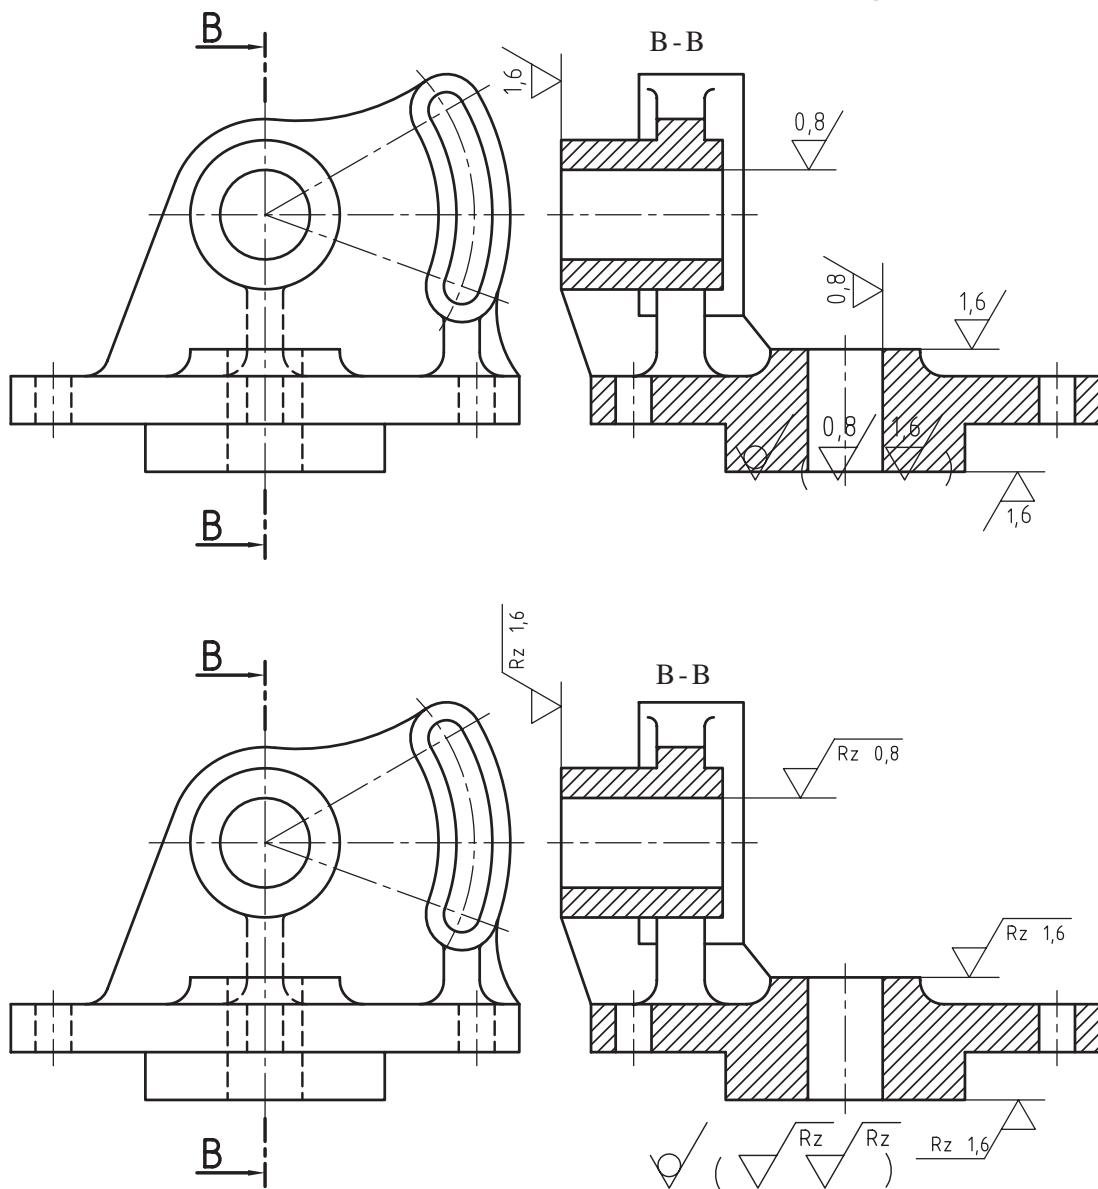

مشخصات علائم

نمایش علائم در این روش ساده و مختصر است. به توضیحات زیر توجه کنید.

علائم با خط نازک ترسیم می‌شوند.

از مثلث متساوی‌الاضلاع به ارتفاع $3/5$ میلی‌متر استفاده می‌شود. ارتفاع $1/5$ میلی‌متر برای نقشه‌هایی است که ضخامت خط اصلی آن‌ها برابر $5/5$ میلی‌متر باشد.

رأس مثلث باید روی سطح موردنظر قرار گیرد.

علامت نشان داده شده در زیر از دو نیم‌دایره به شعاع ۵ میلی‌متر، مطابق شکل زیر رسم می‌شود.



علائم کیفیت سطح به روش مثلث طبق استاندارد

DIN 3141

علائم پرداخت سطح به روش مثلث از علائم پرداخت سطح در استاندارد دین قدیم آلمان است. در این روش از مثلث به عنوان علامت پایه (مبنا) استفاده می‌شود. این روش به عنوان استاندارد پرداخت سطح در نقشه‌های صنعتی ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت و به همین دلیل امروزه هنوز نقشه‌های زیادی در صنایع ایران وجود دارد که در آن‌ها از این علائم استفاده شده است. نقشه‌کش‌های صنعتی باید با این علائم آشنا باشند، زیرا در موارد لزوم باید این نقشه‌ها را به روز درآورند، یعنی نقشه‌ها را به علائم جدید پرداخت سطح Ra یا Rz تبدیل کنند.

کاربرد علائم

در جدول زیر با مفهوم این علائم آشنا می‌شویم. این علائم وقتی معنی پیدا می‌کنند که روی سطحی از قطعه قرار گیرند.


	سطح به همان صورتی که تولید شده باقی می‌ماند. این علامت بیانگر آن است که تولید سطح با دقیقیت بیشتری انجام شود.
	تولید سطح با پرداخت خشن
	تولید سطح با پرداخت خوب
	تولید سطح با پرداخت خیلی خوب
	تولید سطح با پرداخت عالی

جدول مقادیر زبری به روش مثلث

در جدول پرداخت سطح به روش مثلث، درجات زبری در چهار مرحله معرفی شده‌اند.

علامت پرداخت سطح	0,4-1 μ 16-40 μ"	2,5-16 μ 100-640 μ"	10-40 μ 400-1600 μ"	25-160 μ 1000-6400 μ"
کاملاً پرداخت	سطح خیلی صاف	سطح صاف	سطح خشن	نامگذاری سطح
با چشم دیده نمی‌شوند	با چشم دیده نمی‌شوند	خطوط با دست حس نمی‌شوند و با چشم دیده می‌شوند	خطوط با دست حس و با چشم دیده نمی‌شوند	وضعیت از نظر تشخیص
سنگ زدن دقیق سایش با پارچه	سنگ زدن	تراشکاری دقیق فرزکاری دقیق	نورد ریخته گری در قالب فلزی	برخی روشهای تولید


علائم روی نقشه که پرداخت‌های یک مثلث و دو مثلث است در داخل پرانتز کنار نقشه قرار داده شد.

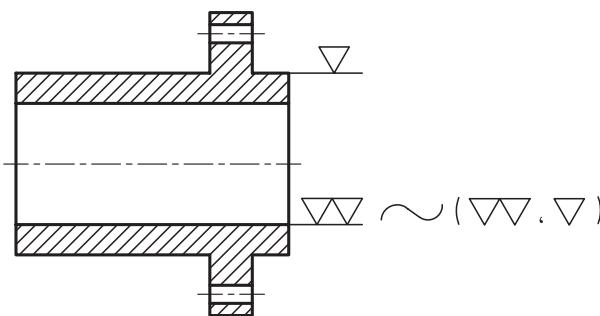



در هر یک از ستون‌های عمودی جدول، اندازه زبری مشخصات سطح و روش‌های تولید مربوط به آن ستون دیده می‌شود. با کمی دقت به جدول متوجه خواهید شد که با افزایش هرچه بیشتر تعداد مثلث‌ها، دقت پرداخت بیشتر می‌شود، به طوری که برای پرداخت‌های مالی از چهار مثلث استفاده شده است.

نحوه نمایش علائم مثلث در نقشه

علامت دو مثلث در کنار شکل زیر بدین معنی است که تمامی سطوح آن باید با این علامت پرداخت شود.

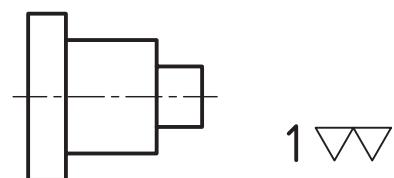

شکل زیر علائم پرداخت سطح یک قطعه صنعتی را با روش مثلث نشان می‌دهد.

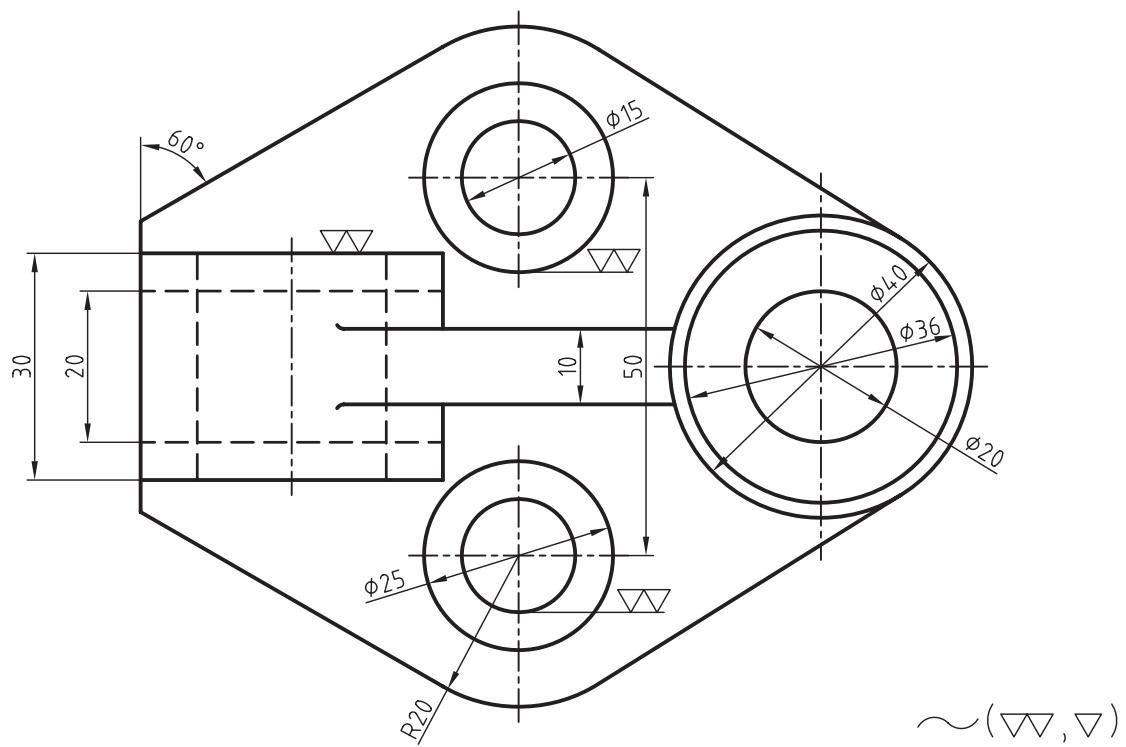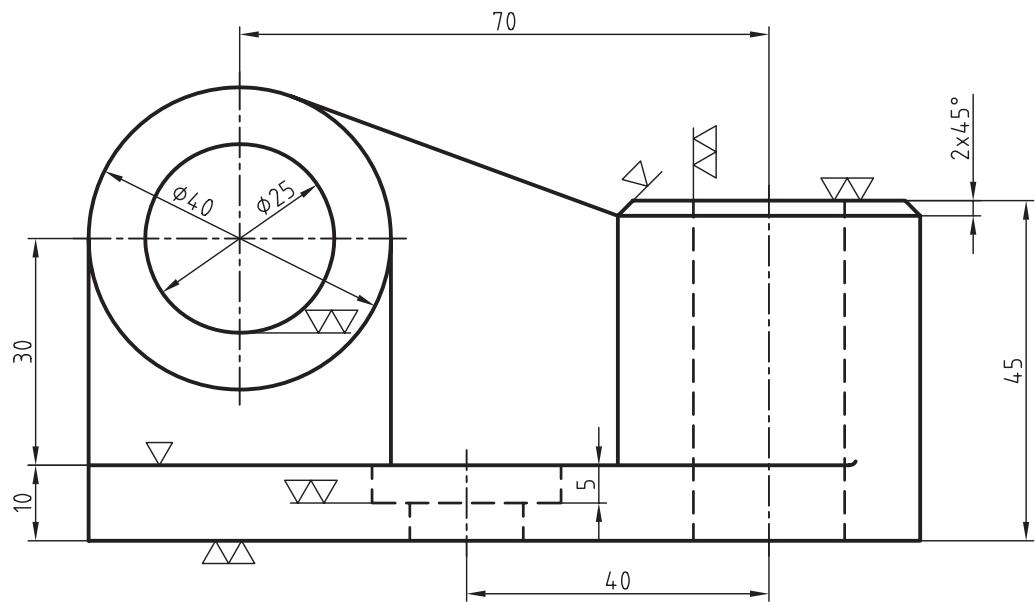

در جدول زیر روش تبدیل علائم پرداخت مثلث به روش Rz را ملاحظه می‌کنید.

علائم پرداخت سطح DIN3141	مقادیر زبری Rz طبق DIN ISO 1302			
	ردیف ۱	ردیف ۲	ردیف ۳	ردیف ۴
سطح بدون علامت				
سنگ زده شود		سنگ زده شود		

با توجه به جدول بالا جدول زیر جهت تبدیل علائم پرداخت مثلث به روش Rz معرفی می‌شود.

DIN3141 ردیف ۲					
DIN ISO 1302					

جدول زیر روش تبدیل علاطم پرداخت مثلث به روش Ra را نشان می‌دهد.

با توجه به جدول بالا جدول زیر جهت تبدیل علائم پرداخت مثلث به روش Ra معرفی می‌شود.

DIN3141 ردیف 2					
DIN ISO 1302					


مقایسه علائم کیفیت سطح

بیشتر کارخانجات یا موسسات صنعتی مجبورند نقشه‌های خود را به استاندارد روز درآورند، یعنی ان که علائم پرداخت سطح به روش مثلث را به علائم پرداخت Ra و Rz تبدیل کنند. برای این منظور به مقایسه‌هایی که بین علائم Ra و Rz در جدول‌های زیر توضیح داده شده، توجه کنید.


روش مثلثها	\sim			∇			$\nabla\nabla$			$\nabla\nabla\nabla$			$\nabla\nabla\nabla\nabla$		
Ra	-	-	-	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025
Rz	-	-	-	320	160	100	40	25	16	6,3	4	2,5	1	0,4	0,2

ارزشیابی پایانی

شکل زیر را روی یک برگ کاغذ A4 با مقیاس 1:1 رسم کنید . پس از اندازه گذاری سوراخها با کیفیت ۱/۶ بقیه سطوح را با کیفیت ۳/۶ روی نقشه مشخص کنید.

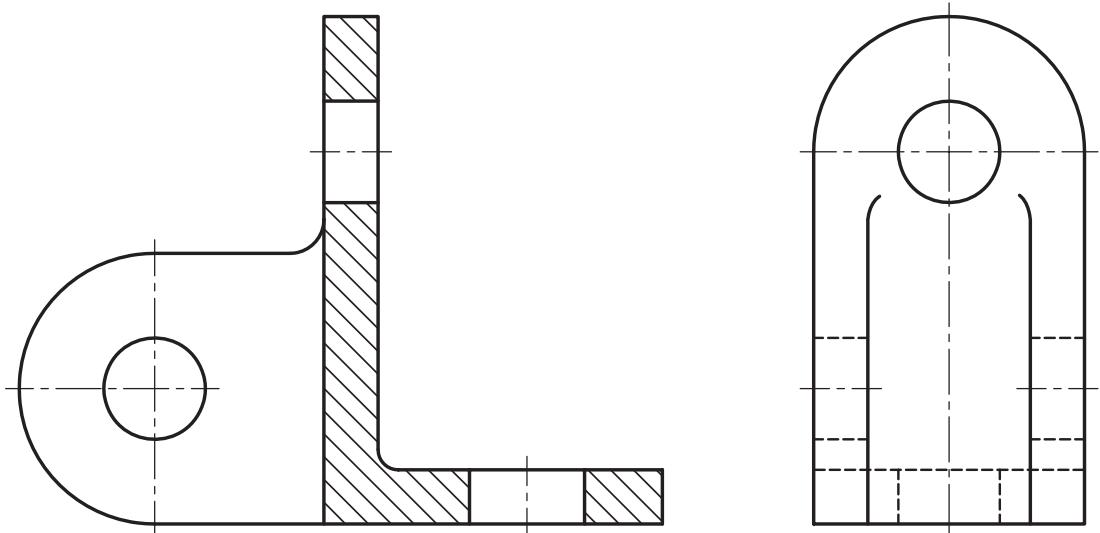

$\sqrt{Rz6,3}$ تصویرهای زیر را روی یک برگ کاغذ A4 با مقیاس 1:1 زسم کنید . پس از اندازه گذاری سوراخها با کیفیت بقیه سطوح با کیفیت $\sqrt{Rz100}$ روی نقشه مشخص کنید .

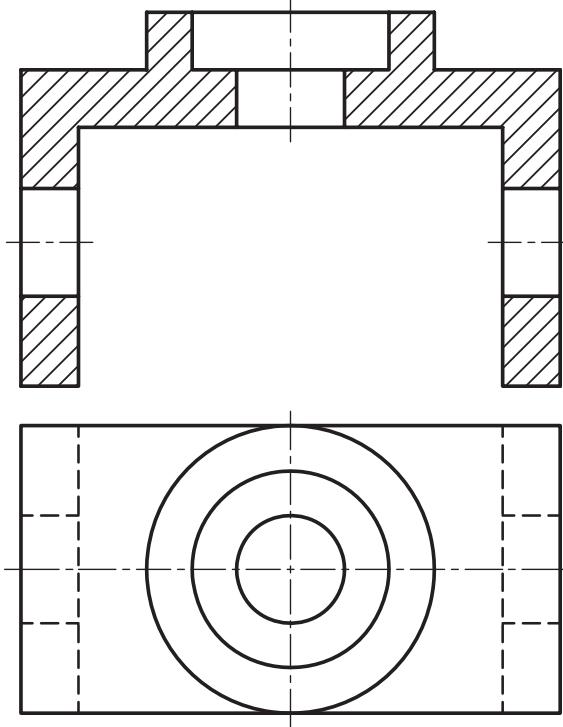


برای پایه یاتاقان شکل زیر که از فولاد ریخته گری ساخته شده خواسته های زیر را انجام دهید.

تصویر قایم

تصویر نیم رخ در برش


اندازه گذاری

تعیین علایم پرداخت مناسب به روش R_Z

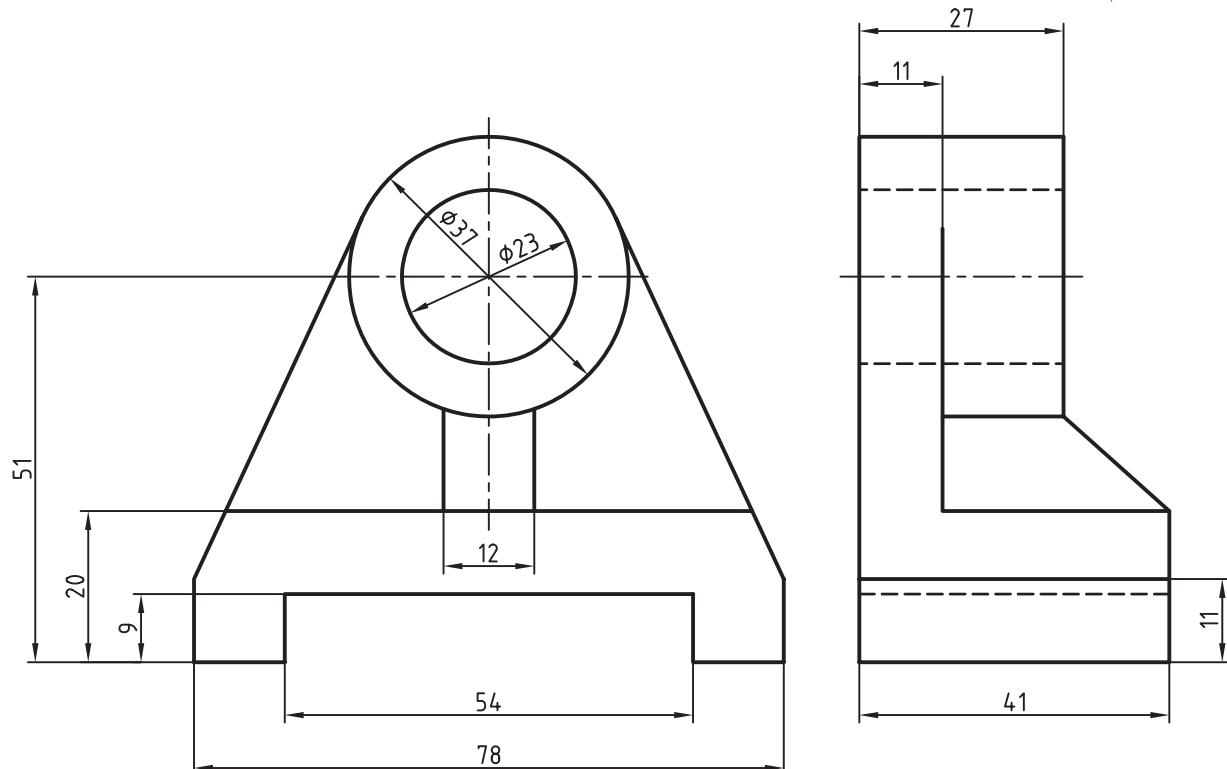

برای اهرم دو شاخه چدنی شکل زیر سطوح داخلی سوراخها با پرداخت ۱/۶ سطح داخل شیار ۳/۲ سطح پیشانی استوانه ها

۳/۲ بقیه سطوح با پرداخت خوب

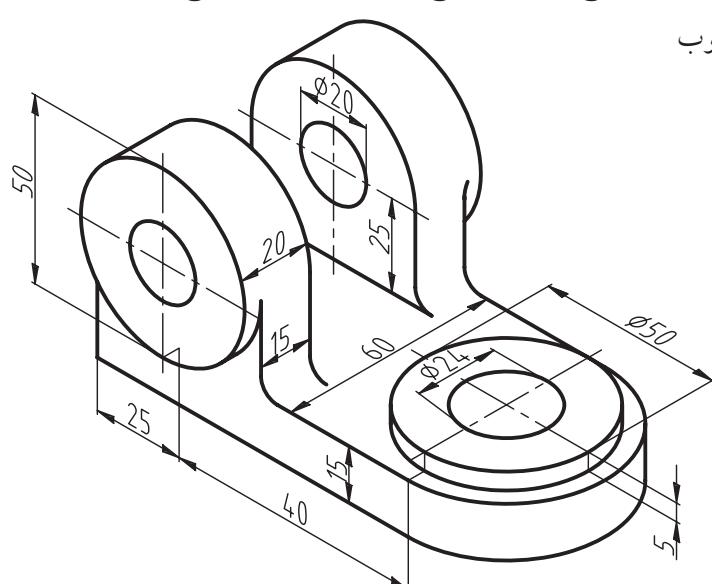

توانایی تولرنس گذاری


◀ در پایان این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- تولرنس را تعریف کند.
- جدول اصلی تولرنس‌ها را توضیح دهد.
- تولرنس‌های عمومی را بیان کند.
- تولرنس‌های زاویه را تعریف کند.
- نقشه را تولرنس گذاری کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۲	۲

پیش آزمون

۱. اندازه نامی کدام است؟
۲. مفهوم حد بالایی و حد پایینی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۳. تولرانس را تعریف کنید.
۴. مقصود از اعداد تولرانس چیست؟ توضیح دهید.
۵. کیفیت تولرانس را تعریف کنید.
۶. تولرانس عمومی یک قطعه صنعتی را از جدول ISO مرحله خشن انتخاب کنید و سپس آنرا روی نقشه نشان دهید.
۷. میدان تولرانس در میله شکل زیر را توضیح دهید.

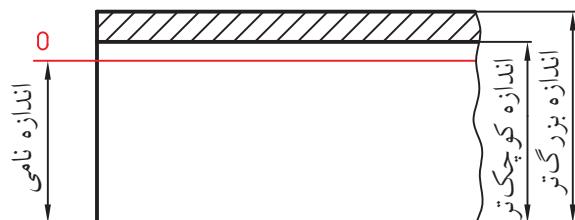


تولرانس‌های اندازه


با کمی دقت به اندازه‌های شکل زیر متوجه خواهید شد که بین اندازه بزرگتر و اندازه کوچکتر، به میزان $0/3$ میلی‌متر اختلاف وجود دارد. این اختلاف اندازه را در اصطلاح تولرنس گویند.

$$25/1 - 24/8 = 0/3 \text{ mm}$$

تولرنس = اندازه بزرگتر - اندازه کوچکتر

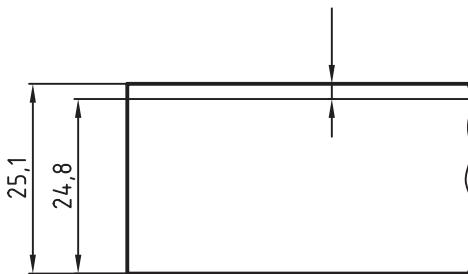

چنان‌چه بخواهیم اندازه‌های $25/1 - 24/8$ را در یک نقشه معرفی کنیم، شکل ترسیمی به صورت زیر نشان داده می‌شود.

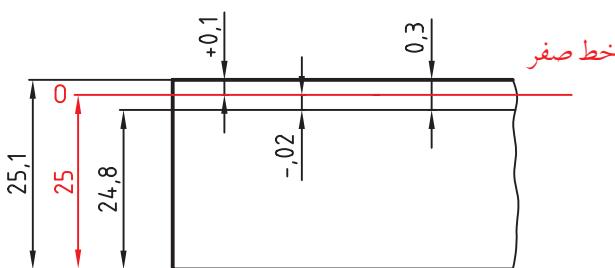

برای شناخت این اندازه‌ها در نقشه به مفاهیم زیر توجه کنید.

۱- تولرنس (T)

اختلاف اندازه مجاز و یا مقدار خطای مجاز را تولرنس گویند.


۲- اندازه نامی (S.B)

در مثال فوق اندازه 25 میلی‌متر را اندازه نامی گویند.

۱. تولرنس (Tolerance) با حرف T نشان داده می‌شود. تعریف دیگر تولرنس حد تحمل یا روا داری است.

۲. اندازه نامی، اندازه اسمی نیز گفته می‌شود، که در بعضی از کتاب‌ها با حرف N نشان داده می‌شود.

برای ساخت هر قطعه صنعتی به نقشه‌ای نیاز است که تمامی اندازه‌های جسم، مانند طول، عرض، ارتفاع و زاویه را برای سازنده بیان کند. همیشه عواملی مانند: دقت ماشین‌آلات، دقت ابزارهای اندازه‌گیری کاربرد قطعه و مهم‌تر از همه هزینه تولید، نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در هنگام ساخت خواهد داشت، زیرا هرچه یک قطعه دقیق‌تر ساخته شود، هزینه آن بیش‌تر است. آیا همیشه لازم است یک قطعه کاملاً دقیق ساخته شود؟ به اندازه 25 میلی‌متر در شکل زیر توجه کنید.

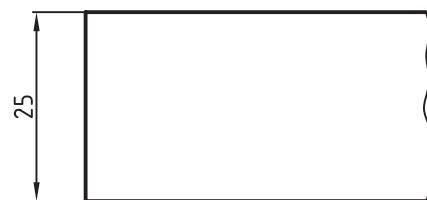

طرح معتقد است که اندازه 25 میلی‌متر لزومی ندارد، به طور کاملاً دقیق ساخته شود. این اندازه معجاز است تا $0/2$ میلی‌متر کوچک‌تر و یا $0/1$ میلی‌متر بزرگ‌تر ساخته شود، بدون آن که مشکلی در کاربرد آن به وجود آید. اندازه قطعه ساخته شده، نمی‌تواند کوچک‌تر از $24/8$ میلی‌متر و یا بزرگ‌تر از $25/1$ میلی‌متر باشد.



◀ اندازه تولرانس

از اختلاف بین بزرگ‌ترین اندازه مجاز و کوچک‌ترین اندازه مجاز، مقدار تولرانس حاصل می‌شود.

کوچک‌ترین اندازه مجاز - بزرگ‌ترین اندازه مجاز = تولرانس

$$T = MAX - MIN$$

$$T = max - min$$


مقدار تولرانس را می‌توان از اختلاف بین حد بالایی و حد پایینی محاسبه کرد.

$$\text{حد پایینی} - \text{حد بالایی} = \text{تولرانس}$$

$$T = ES - EI$$

$$T = es - ei$$

برای شناخت دقیق مطالب گفته شده، مجدداً شکل بالا را بررسی می‌کنیم. با توجه به شکل، اندازه‌های نامی، بزرگ‌ترین اندازه مجاز، کوچک‌ترین اندازه مجاز حد بالایی، حد پایینی و مقدار تولرانس به شرح زیر می‌باشد:

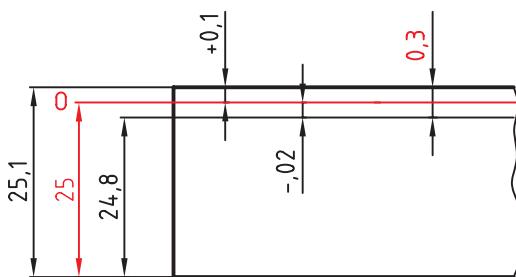

$$B.S = 25$$

اندازه نامی

$$\text{بزرگ‌ترین اندازه مجاز} = 25.1$$

$$\text{کوچک‌ترین اندازه مجاز} = 24.8$$

$$es = +0.1 \quad \text{حد بالایی}$$

$$ei = -0.2 \quad \text{حد پایینی}$$

$$T = max - min = 25.1 - 24.8 = 0.3$$

یا

$$T = es - ei = 0.1 - (-0.2) = 0.1 + 0.2 = 0.3$$

به عبارتی اندازه‌ای است که روی نقشه نوشته می‌شود. این اندازه، اندازه قبل از ساخت است.

◀ بزرگ‌ترین اندازه

اندازه بزرگ‌تر یا اندازه حد اکثر است که به آن بزرگ‌ترین اندازه مجاز نیز گفته می‌شود. بزرگ‌ترین اندازه در سوراخ‌ها MAX و در میله‌ها max نشان داده می‌شود.

◀ کوچک‌ترین اندازه

اندازه کوچک‌تر با اندازه حداقل است، که به آن کوچک‌ترین اندازه مجاز نیز گفته می‌شود. کوچک‌ترین اندازه در سوراخ‌ها MIN و در میله‌ها min نشان داده می‌شود.

◀ حد بالایی^۱

اختلاف میان اندازه نامی و بزرگ‌ترین اندازه است، یعنی:

$$MAX = B.S + ES = MAX - B.S$$

$$es = max - B.S$$

◀ حد پایینی^۲

اختلاف میان اندازه نامی و کوچک‌ترین اندازه است. یعنی:

$$(اندازه نامی) - (کوچک‌ترین اندازه) = \text{حد پایینی}$$

$$MIN = B.S + EI = MIN - B.S$$

$$MAX = B.S E \quad ei = min - B.S$$

۱. به حد بالایی، انحراف فوقانی نیز گفته می‌شود و در سوراخ با ES در میله B.S معروف می‌شود.

۲. به حد پایینی انحراف پایینی نیز گفته می‌شود که در سوراخ‌ها EI و در میله‌ها ei نشان داده می‌شوند.



اندازه قطعه ساخته شده، کدامیک از اندازه‌های مشخص شده در شکل است؟

کدام اندازه مورد تایید طراح است؟



اندازه ارتفاع اعداد در حد بالایی و حد پایینی برابر با اندازه ارتفاع اعداد اندازه نامی است.
حد بالایی در بالا و حد پایینی در پایین سمت راست اعداد نامی نوشته می‌شوند.

اندازه قطعه ساخته شده، هنگامی مورد تایید طراح است که بین بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه مجاز قرار داشته باشد.

◀ اندازه حقیقی^۱

به اندازه قطعه ساخته شده، اندازه حقیقی گفته می‌شود. این اندازه باید بین بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین اندازه قرار داشته باشد.

◀ خط صفر^۲

خط صفر یک خط فرضی است که بر اندازه نامی منطبق است. خط صفر در حقیقت نمایش‌دهنده اندازه نامی است.

در شکل زیر چگونگی قرار گرفتن اندازه‌ی حد بالایی و حد پایینی در نقشه را ملاحظه می‌کنید.

اعداد تولرانس

انتخاب مقدار تولرانس در هنگام ساخت، توسط طراحان یا سازندگان به‌طور دلخواه مشکلاتی در امر تولید و ساخت ایجاد می‌شود.


استانداردهای جهانی ایزو برای ایجاد هماهنگی و نظم در کارهای صنعتی، مقدارهای تولرانس را در ۲۰ مرحله به‌وسیله اعداد مشخص کردند.

در جدول زیر اعداد مربوط به اندازه‌های تولرانس ISO را ملاحظه می‌کنید.

دقت کم <..... اعداد تولرانس (IT)> دقت بیشتر

01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10	11	12	13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----	----	----	----

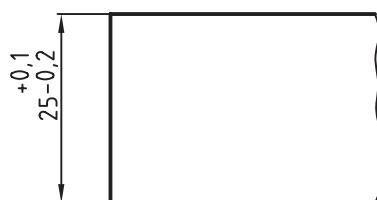

۱. اندازه حقیقی را اندازه فعلی نیز می‌گویند.

۲. به خط صفر خط مبنای نیز گفته می‌شود.

هر چه اعداد بزرگ‌تر انتخاب شود، مقدار تولرانس بیشتر و کیفیت کم‌تر است. هر میله یا سوراخ را می‌توان در ۲۰ مرحله کیفیت تولید کرد.

جدول اصلی مقادیر تولرانس

استاندارد ایزو بر اساس اعداد تولرانس، یک جدول اصلی برای اندازه‌های تولرانس ارائه کرده است. در این جدول مقدار تولرانس هر قطعه با توجه به اندازه طول یا قطر آن از IT0 تا IT18 مرتب شده است. مقدار تولرانس‌های استاندارد را می‌توان از این جدول استخراج کرد.

استانداردهای ISO اعداد تولرانسی را در ۲۰ مرحله معرفی کرده‌اند. هر یک از این اعداد را می‌توان با IT نمایش داد. بر اساس اعداد جدول از IT5 تا IT0 برای کارهای بسیار دقیق مانند ساخت ابزارهای اندازه‌گیری، از IT6 تا IT11 برای ماشین‌سازی دقیق و عمومی و از IT12 تا IT18 برای کارهایی که با دقت کم‌تر و صنایع سنگین استفاده می‌شود.

کیفیت تولرانس

در صورتی که کیفیت تولرانس با اعداد تولرانس کوچک‌تری انتخاب شود، مقدار تولرانس کم‌تر، ولی دقت بیش‌تر است.

mm	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	میکرون متر												میلی متر							
≤ 3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0,1	0,14	0,25	4	6	1,4	
> 3 تا 6	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	0,12	0,18	0,3	0,48	0,75	1,2	1,8
> 6 تا 10	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,9	1,5	2,3
> 10 تا 18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
> 18 تا 30	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,3	2,1	3,3
> 30 تا 50	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1	1,6	2,5	3,9
> 50 تا 80	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0,3	0,46	0,74	1,2	1,9	3	4,6
> 80 تا 120	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4
> 120 تا 180	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3
> 180 تا 250	2	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0,46	0,72	1,15	1,85	2,9	4,6	7,2
> 250 تا 315	2,5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0,52	0,81	1,3	2,1	3,2	5,2	8,1
> 315 تا 400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0,57	0,89	1,4	2,3	3,6	5,7	8,9
> 400 تا 500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0,63	0,97	1,55	2,5	4	6,3	9,7
> 500 تا 630	4,5	6	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0,7	1,1	1,75	2,8	4,4	7	11
> 630 تا 800	5	7	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0,8	1,25	2	3,2	5	8	12,5
> 800 تا 1000	5,5	8	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0,9	1,4	2,3	3,6	5,6	9	14
> 1000 تا 1250	6,5	9	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1,05	1,65	2,6	4,2	6,6	10,5	16,5
> 1250 تا 1600	8	11	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1,25	1,95	3,1	5	7,8	12,5	19,5
> 1600 تا 2000	9	13	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1,5	2,3	3,7	6	9,2	15	23
> 2000 تا 2500	11	15	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1,75	2,8	4,4	7	11	17,5	28
> 2500 تا 3150	13	18	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2,5	3,3	5,4	8,6	13,5	21	33

چگونگی استفاده از جدول

به مثال زیر توجه کنید:

مثال ۱: مقدار تولرانس، برای میله‌ای به قطر 40 با کیفیت IT8 را از جدول استخراج کنید.

حل: در ستون سمت چپ جدول اندازه گروه‌ها (طول‌ها و یا قطرها) داده شده است. عدد 40 بین اعداد 30 و 50 قرار دارد.

از این ستون یک خط افقی رسم می‌کنیم تا ستون عمودی IT8 را قطعه کند. عددی را که نشان می‌دهد، برابر $39\mu\text{m}$ است.

مثال ۲: مقدار تولرانس برای میله‌ای به قطر 30 با کیفیت IT8 را از جدول استخراج کنید.


حل: در ستون اندازه گروه‌ها عدد 30 در دو ستون افقی قرار دارد. ستون اول $18-30$ و ستون دوم $30-50$ را نشان می‌دهد. مقدار تولرانس قطر 30 باید از ستون اول انتخاب شود. از ستون 18 تا 30 خطی رسم می‌کنیم تا ستون IT8 را قطع کند. جواب مسئله $33\mu\text{m}$ است.

موقعیت تولرانس

چگونگی قرارگیری حد بالایی و حد پایینی نسبت به خط صفر را موقعیت تولرانس گویند.

اندازه نامی بین بزرگترین و کوچکترین اندازه مجاز قرار می‌گیرد.

حد بالایی مثبت و حد پایینی منفی است.

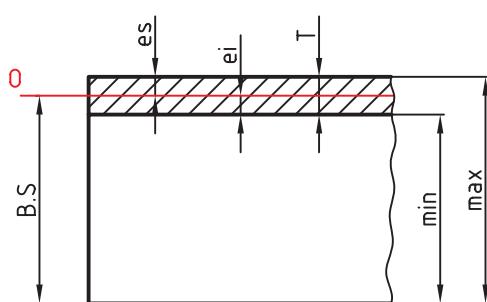


میدان تولرانس

مجموعه کیفیت و موقعیت تولرانس را میدان تولرانس گویند. توجه: برای تعیین موقعیت میدان تولرانس نسبت به خط صفر در انطباقات ISO از حروف انگلیسی استفاده می‌شود. در مبحث انطباقات در این مورد توضیح داده شود. استاندارد ISO میدان تولرانسی را در پنج حالت دسته‌بندی و به این شرح معرفی کرده است.


در شکل‌های زیر میدان‌های تولرانس به گونه‌ای انتخاب

شده‌اند که:

بزرگ‌ترین اندازه مجاز از اندازه نامی کوچک‌تر است. حد بالایی و حد پایینی، هر دو منفی هستند.

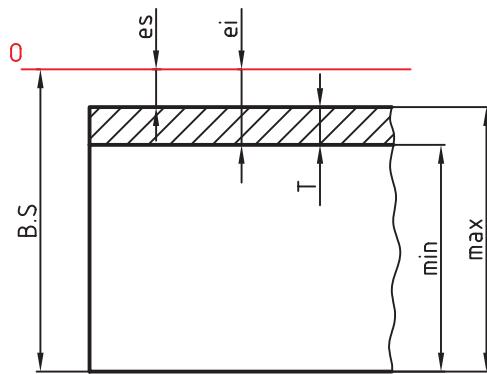


بزرگ‌ترین اندازه مجاز، با اندازه نامی برابر است. اندازه حد بالایی صفر و حد پایینی منفی است.

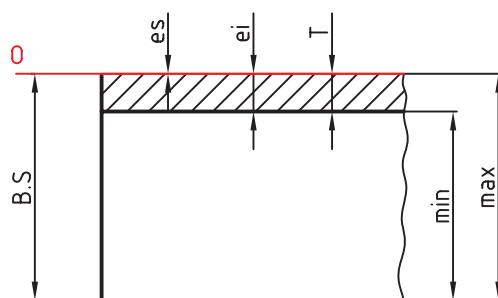

اندازه نامی بین بزرگترین و کوچکترین اندازه مجاز قرار می‌گیرد.

حد بالایی مثبت و حد پایینی منفی است.

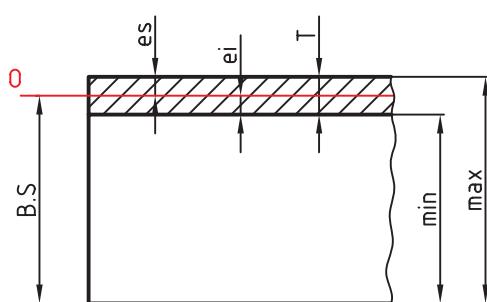

شده‌اند که:



بزرگ‌ترین اندازه مجاز از اندازه نامی کوچک‌تر است. حد بالایی و حد پایینی، هر دو منفی هستند.

کوچکترین اندازه مجاز بزرگ‌تر از اندازه نامی است.

اندازه حد بالایی و حد پایینی هر دو مثبت هستند.


کوچکترین اندازه مجاز با اندازه نامی برابر است.

اندازه حد بالایی مثبت و حد پایینی صفر است.

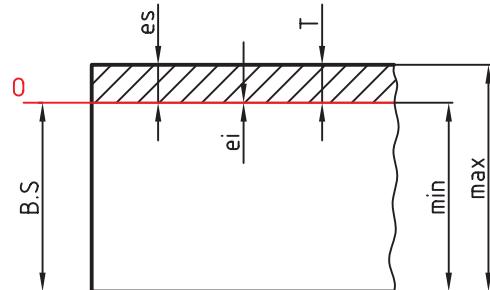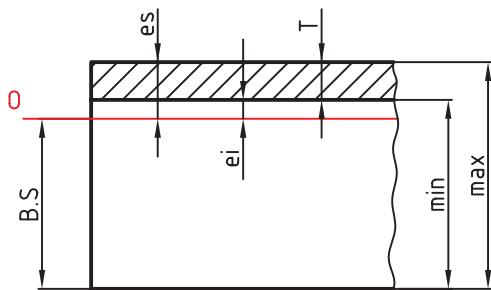


هر یک از این حالت‌های پنج گانه کاربرد خاصی در صنعت دارند، که درباره هر یک از این موارد در بحث انطباقات توضیح داده خواهد شد.

در شکل زیر میدان‌های پنج گانه میله را در مقابل سوراخی با اندازه نامی مشاهده می‌کنید. طرز قرارگرفتن میله در داخل سوراخ را در هر یک از این حالت‌های پنج گانه با هم مقایسه کنید.

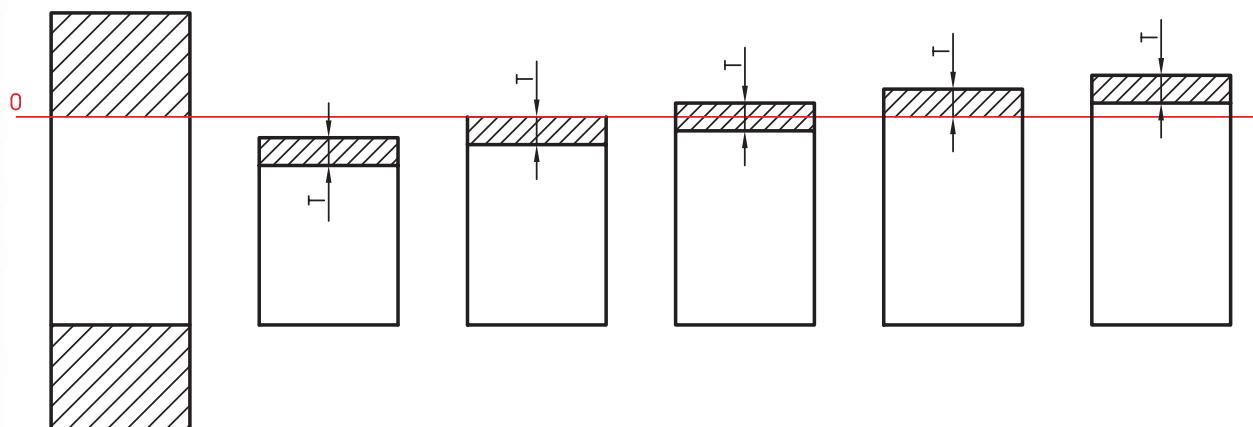

تولرانس زاویه

در مورد زوایا نیز به تولرانس نیاز است. تولرانس زوایا بر حسب درجه دقیقه و ثانیه تعریف می‌شود. در شکل زیر روش ترسیم تولرانس زاویه را ملاحظه می‌کنید.

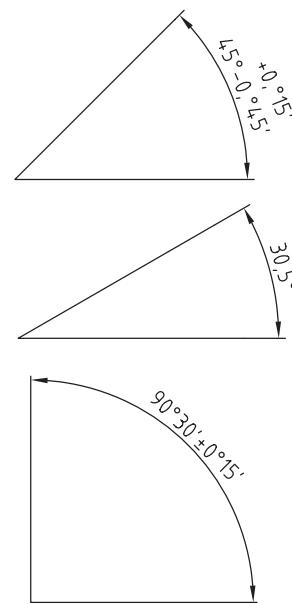

مقدار تولرانس‌های زوایا را می‌توانید از جدول زیر استخراج کنید. این جدول در چهار ردیف ظریف، متوسط، خشن و نیمه‌خشن معرفی شده است.

روش دوم: در این روش استاندارد ISO جدولی به شماره ۲۷۶۸ را به عنوان جدول تولرانس‌های عمومی معرفی کرده است.

این جدول در چهار ردیف ظریف (f)، متوسط (m)، خشن (c) و خیلی خشن (v) تنظیم شده است. طراح با توجه به ابعاد قطعه ردیف تولرانس، مثلاً ردیف m را انتخاب و در جدول نقشه به صورت m ISO2768 می‌نویسد.

محدوده تولرانس	اندازه‌ها بر حسب mm				
	از 10	از 10 تا 50	از 50 تا 120	از 120 تا 400	تا 400
f ظریف	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
m متوسط	±1° 30'	±1°	±30'	±15'	±10'
c خشن	±3'	±2°	±1°	±30'	±20'
v خیلی خشن					

۱. به تولرانس‌های عمومی، تولرانس‌های آزاد نیز گفته می‌شود.

در زیر جدول تولرانس‌های عمومی را ملاحظه می‌کنید.

محدوده تولرانس	اندازه‌ها بر حسب mm								
	0,5 تا 3	از 3 تا 6	از 6 تا 30	از 30 تا 120	از 120 تا 400	از 400 تا 1000	از 1000 تا 2000	از 2000 تا 4000	
f ظرفی	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	-	
m متوسط	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	
c خشن	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3	± 4	
v	-	$\pm 0,5$	± 1	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$	± 4	± 6	± 8	

به جای اندازه نامی، حد بالایی و حد پایینی می‌توان

بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین اندازه را نوشت.

بزرگ‌تر در بالا و اندازه کوچک‌تر در پایین نوشته

می‌شود.

نحوه تولرانس‌گذاری در نقشه


برای آشنایی با چگونگی درج تولرانس در نقشه، به

مثال‌های زیر توجه کنید.



قطر میله‌ای برابر ۳۰ میلی‌متر است، حد بالایی آن برابر

۰.۲ + و حد پایینی آن برابر ۰.۱ - میلی‌متر است. به نحوه

تولرانس‌گذاری توجه کنید.

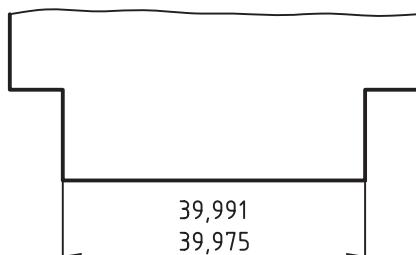



به تولرانس‌گذاری زوایا در شکل‌های زیر توجه کنید.

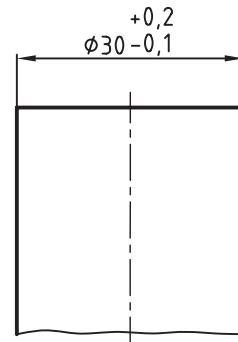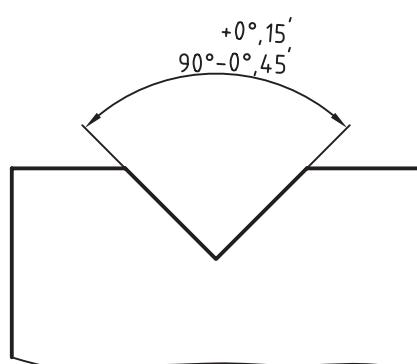

قطر سوراخ قطعه‌ای برابر ۳۲ میلی‌متر است. حد بالایی

برابر ۰.۰۲۵ + و حد پایینی برابر ۰ است. شکل زیر شیوه

تولرانس‌گذاری را نشان می‌دهد.

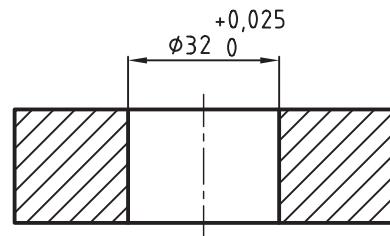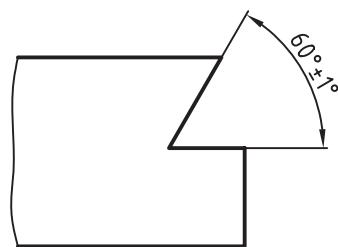

ارزشیابی پایانی

۱. تولرانس را به طور دقیق تعریف کنید.
۲. خط صفر را تعریف کنید.
۳. اندازه فعلی را توضیح دهید.
۴. تفاوت بین اندازه فعلی و اندازه نامی را شرح دهید.
۵. اندازه یک قطعه از چند مرحله تولرانس قابل تولید است؟
۶. مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 - حد بالایی، حد پایینی، اندازه بزرگ‌تر و اندازه کوچک‌تر.
 - موقعیت تولرانس را تعریف کنید.
 - میدان تولرانس را تعریف کنید.
۷. مراحل پنج گانه میدان تولرانس را با رسم شکل توضیح دهید.
۸. تولرانس اندازه‌های ۳۰ و ۳۵ با کیفیت‌های IT6 و IT12 را از جدول اصلی تولرانس‌ها استخراج، و سپس آنها را با هم مقایسه کنید.
۹. جدول ISO2768 را به‌طور کامل توضیح دهید.
۱۰. تولرانس عمومی اندازه ۲۲ از مرحله متوسط را از جدول ISO استخراج کنید.
۱۱. اندازه میله‌ای ۳۸ میلی‌متر است. حد بالایی آن ۰/۰۲۵ و حد پایینی آن ۰/۰۴۷ - میلی‌متر است. اندازه نامی را اندازه حد اکثر، اندازه حداقل و مقدار تولرانس آن را حساب کنید.

توانایی ترسیم علائم انطباقی

◀ در پایان این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

مفهوم یک انطباق را بیان کند.

دستگاه میله مبنا را توضیح دهد.

دستگاه سوراخ مبنا را توضیح دهد.

حد بالایی و حد پایینی را از جدول‌های مربوطه استخراج کند.

علائم انطباق را در نقشه بنویسد.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۵	۲	۳

پیش آزمون

۱. انطباق را توضیح دهید.
۲. مفهوم میله و سوراخ را تعریف کنید.
۳. مقصود از میله مبنا چیست؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۴. کاربرد دستگاه سوراخ مبنا در کجاست؟
۵. یک میله و یا سوراخ در چند مرحله انطباقی ساخته می شود؟
۶. در مورد نوع دستگاه و انطباق ۶۰H7/g6 توضیح دهید.
۷. روی نقشه‌ای اندازه 45h8 نوشته شده است. اگر مقدار تولرانس ۳۹ میکرون متر باشد، حد بالایی و پایینی آنرا تعیین کنید.
۸. مراحل سه‌گانه انطباق را با رسم شکل توضیح دهید.




انطباق در صنعت

با مفهوم انطباق در صنعت بیشتر آشنا می‌شوید.

برای جلوگیری از دقیق بودن در ساخت قطعات صنعتی، هر قطعه را با همان دقیقی که لازم است می‌سازند و طراحان و مهندسین ملزم به تعیین دقیق حدود تغییرات این اندازه‌ها هستند.

حدود اندازه این تغییرات وقتی دارای اهمیت است که دو قطعه در درون یکدیگر قرار می‌گیرند. تغییرات مجاز برای هر اندازه، به نوع تداخل دو جسم بستگی دارد. این تداخل را انطباق گوییم، بنابراین مفهوم دقیق انطباق در صنعت را می‌توان چنین بیان کرد.

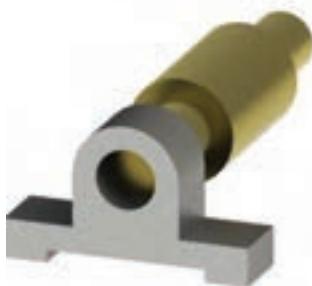

اگر به هر دلیلی قطعه‌ای در داخل قطعه دیگری قرار گیرد، تداخل این دو قطعه را انطباق گوییم.



در حقیقت برای تعیین اندازه‌های دقیق هر قطعه از ماشینی که در داخل قطعه دیگر قرار می‌گیرد بحث انطباقات در صنعت مطرح شده است. رعایت موارد انطباقات دقیق و صحیح در سوار شدن دو قطعه می‌گردد. در شکل‌های زیر







سوراخ در انطباق

سوراخ در انطباق به قطعه‌ای گفته می‌شود که قطعه دیگر در درون آن قرار گیرد، مانند شیار و یا سوراخ استوانه‌ای شکل. به سوراخ‌های شکل‌های زیر توجه کنید.


برای آنکه با مفهوم میله و زبانه در انطباق آشنا شوید به تعاریف زیر در مورد میله و سوراخ توجه کنید.

میله در انطباق

میله در انطباق، به قطعه‌ای گفته می‌شود که درون قطعه دیگری قرار گیرد، مانند زبانه یا میله استوانه‌ای که در داخل سوراخ قرار می‌گیرد. به میله‌های شکل زیر توجه کنید.

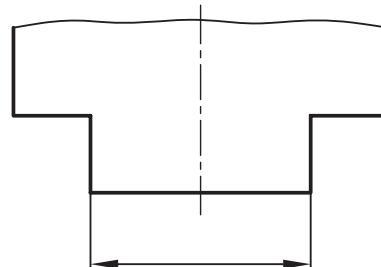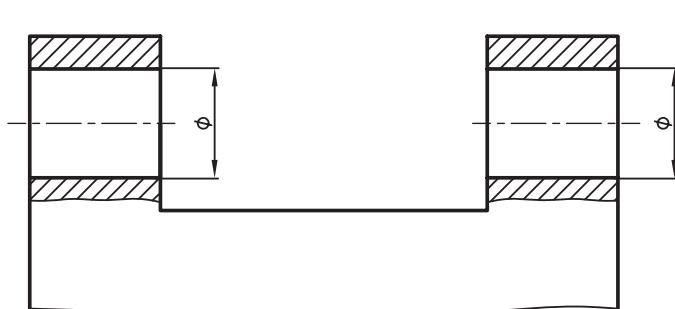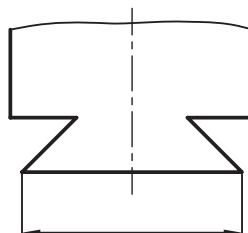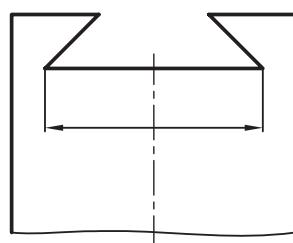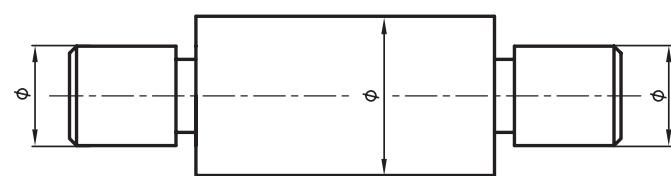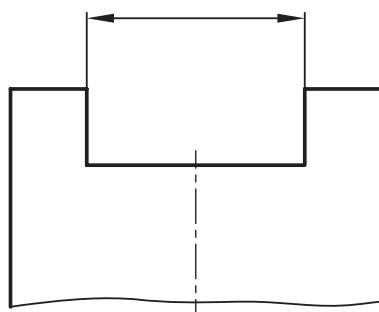

است، یعنی تفاوت بسیار کمی بین میله و سوراخ وجود دارد. این حالتی است که دو قطعه ضمن نداشتن لقی، دارای حرکت لغزشی با نیروی کم هستند. به شکل زیر توجه کنید.

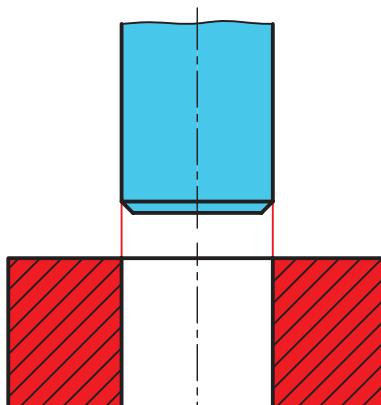

انطباق عبوری

انواع انطباق
برای تعیین حدود حقیقی بین اندازه‌های میله و سوراخ در انطباق، سه مرحله کلی وجود دارد.


انطباق آزاد

به انطباقی آزاد یا روان می‌گویند که میله و سوراخ نسبت به هم دارای لقی باشند. بین میله و سوراخ زمانی لقی وجود دارد که حد بالایی میله از حد پایینی سوراخ کوچک‌تر باشد. مقدار لقی را می‌توانید از رابطه‌های زیر حساب کنید.


$$\begin{aligned} \text{کوچک‌ترین اندازه میله} - \text{بزرگ‌ترین اندازه سوراخ} &= \\ \text{بیش‌ترین لقی} \\ \text{بزرگ‌ترین اندازه میله} - \text{کوچک‌ترین اندازه سوراخ} &= \\ \text{کم‌ترین لقی} \\ \text{در شکل زیر لقی میان میله و سوراخ را ملاحظه می‌کنید.} \end{aligned}$$

انطباق فشاری

به انطباقی فشاری و یا پرسی می‌گویند، وقتی که حد پایینی میله بزرگ‌تر از حد بالایی سوراخ باشد. در شکل زیر سفتی بین میله و سوراخ را ملاحظه می‌کنید.

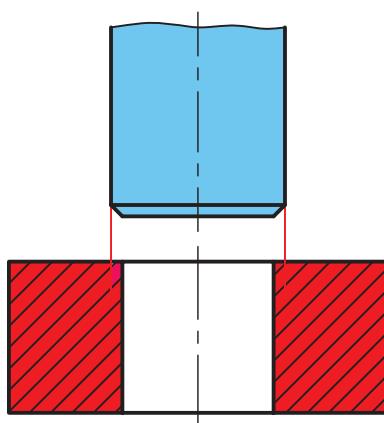

انطباق فشاری

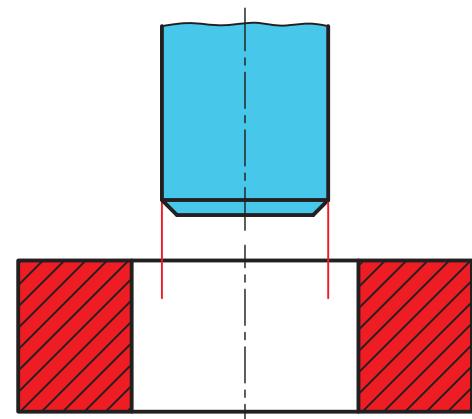


انطباق آزاد

انطباق عبوری
به انطباق عبوری، انطباق لغزشی نیز گفته می‌شود. در حقیقت انطباق عبوری یک انطباق بین آزاد و محکم

دستگاه سوراخ مبنا

می‌کنند تا نشیمن‌های مختلف میله در سوراخ از نظر انطباق‌های سه‌گانه انطباق روان، عبوری و پرسی با توجه به استعمال صنعتی آن‌ها مشخص شود. شکل دستگاه سوراخ مبنا و حالت‌های سه‌گانه انطباق را ملاحظه می‌کنید. کاربرد سوراخ مبنا بیشتر در صنایع سبک است.


در دستگاه سوراخ مبنا که به آن سیستم ثبوت سوراخ نیز گفته می‌شود، حد پایین اندازه سوراخ با خط صفر منطبق است. در این دستگاه کوچک‌ترین اندازه مجاز روی خط صفر قرار می‌گیرد که برابر اندازه نامی است. در این حالت انواع میله با قطرهای مختلف را با آن جفت

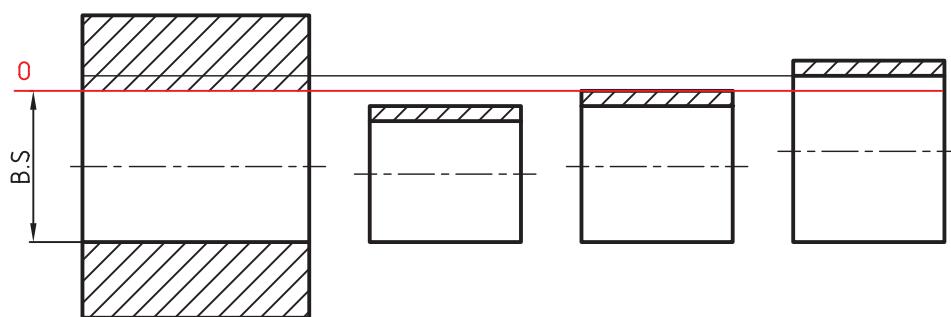

دستگاه میله مبنا

سه‌گانه آزاد، عبوری و پرسی آن مشخص شود. دستگاه میله مبنا بیشتر در صنایع سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل زیر دستگاه میله مبنا و حالت‌های سه‌گانه انطباق را ملاحظه می‌کنید.

در دستگاه میله مبنا، که به آن سیستم ثبوت میله نیز گفته می‌شود، حد بالایی اندازه میله با خط صفر منطبق است. بزرگ‌ترین اندازه مجاز روی خط صفر قرار می‌گیرد که با اندازه نامی برابر است. در این حالت انواع سوراخ با حالت‌های مختلف را با آن جفت می‌کنند تا انطباق‌های

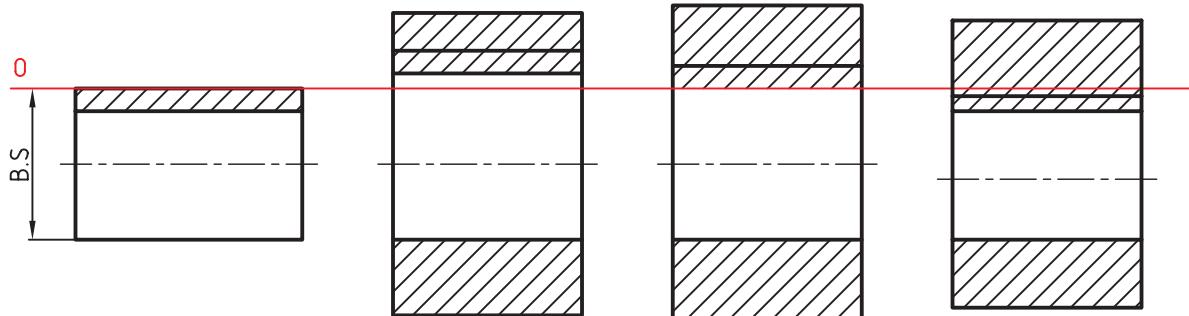


مراحل انطباق

برای تعیین موقعیت تولرانس نسبت به خط صفر در انطباقات، از حروف انگلیسی در ۲۸ مرحله انطباقی استفاده می‌شود. حروف بزرگ برای سوراخ و حروف کوچک برای میله است. در حقیقت استاندارد ISO مراحل سه‌گانه استاندارد را در ۲۸ مرحله تقسیم کرده است. مراحل ۲۸ گانه برای سوراخ در جدول زیر مشاهده می‌شود.

سوراخ (اندازه درونی)											
بازی دار	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	
مبنا	H										
عبوری	JS	J	K	M	N	P					
فشاری	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC

مفهوم استفاده از ۲۸ مرحله برای سوراخ در دیاگرام زیر به خوبی قابل درک است. این دیاگرام برای قطر سوراخ‌های بین ۶ تا ۱۰ میلی‌متر تنظیم شده است.

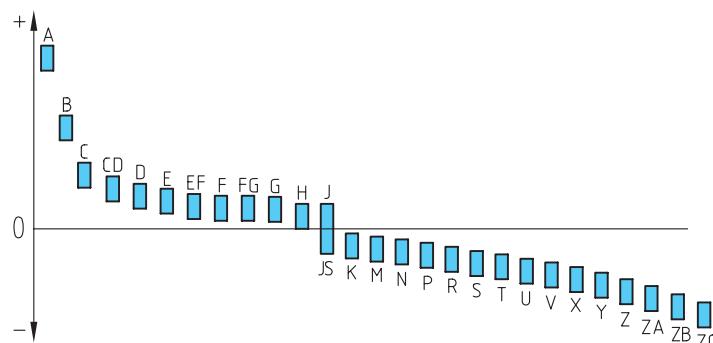


نکته

یک سوراخ را با ۲۰ کیفیت تولرانس و ۲۸ مرحله انطباقی می‌توان ساخت.

اندازه‌های سوراخ کوچک‌تر می‌شوند و زیر اندازه نامی قرار می‌گیرند.

شکل زیر مفهوم ثبوت سوراخ (سوراخ مبنا) را نشان می‌دهد.

با در نظر گرفتن دیاگرام ملاحظه می‌شود که از A تا G قطر سوراخ بزرگ‌تر از اندازه نامی سوراخ بوده و در بالای خط صفر قرار دارند. در مرحله H کوچک‌ترین اندازه سوراخ با اندازه اسمی برابر خواهد بود. از H به بعد

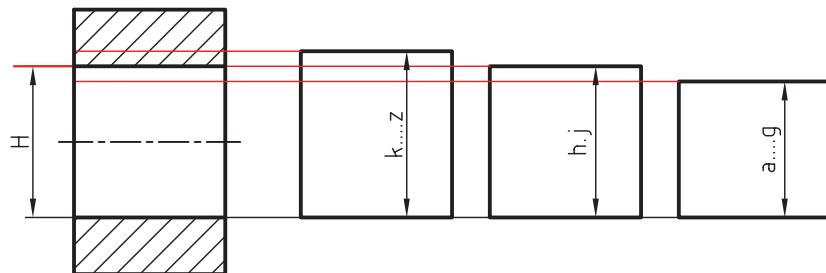

نکته

- حرف H معرف سوراخ مبنا (سیستم ثبوت سوراخ مبنا) است.

- مرحله انطباقی H یا کیفیت IT7 به صورت H7 نوشته می‌شود.

مقادیر انحرافات مراحل ۲۸ گانه سوراخها را می‌توانید از جدول اصلی انحرافات سوراخها استخراج کنید.




حرف h معرف میله مبنا (سیستم ثبوت میله) است. یک میله را می‌توان با ۲۰ کیفیت تولرانس و ۲۸ مرحله انطباقی ساخت. مرحله انطباقی h با کیفیت $IT7$ را می‌توان به صورت $H7$ نوشت.

استاندارد ISO برای میله نیز مانند سوراخ، ۲۸ مرحله انطباقی را معرفی کرده است. در جدول و دیاگرام زیر مفهوم استفاده از مرافق ۲۸ گانه انطباق در میله به خوبی قابل درک است.


سوراخ (اندازه بیرونی)										
بازی دار	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g
مبنا	h									
عیوری	j	js	k	m	n	p				
فشاری	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb
										zc

اندازه نامی برابر خواهد بود و از h به بعد اندازه‌های میله بزرگ‌تر می‌شوند و در بالای اندازه نامی قرار می‌گیرند.

با در نظر گرفتن دیاگرام ملاحظه می‌شود که از a تا g قطر میله‌ها کوچک‌تر از اندازه نامی هستند و در پایین خط صفر قرار دارند. در مرحله h بزرگ‌ترین اندازه میله با

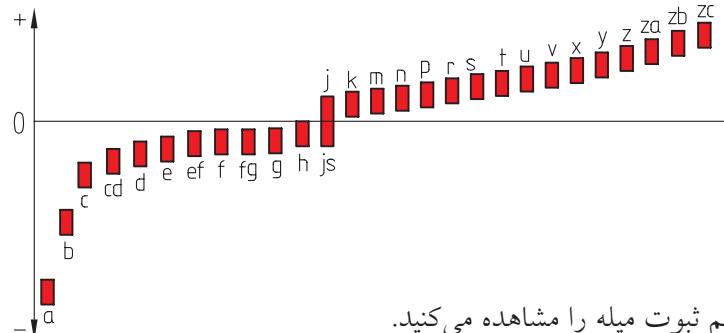

در شکل زیر مفهوم سیستم ثبوت میله را مشاهده می‌کنید.

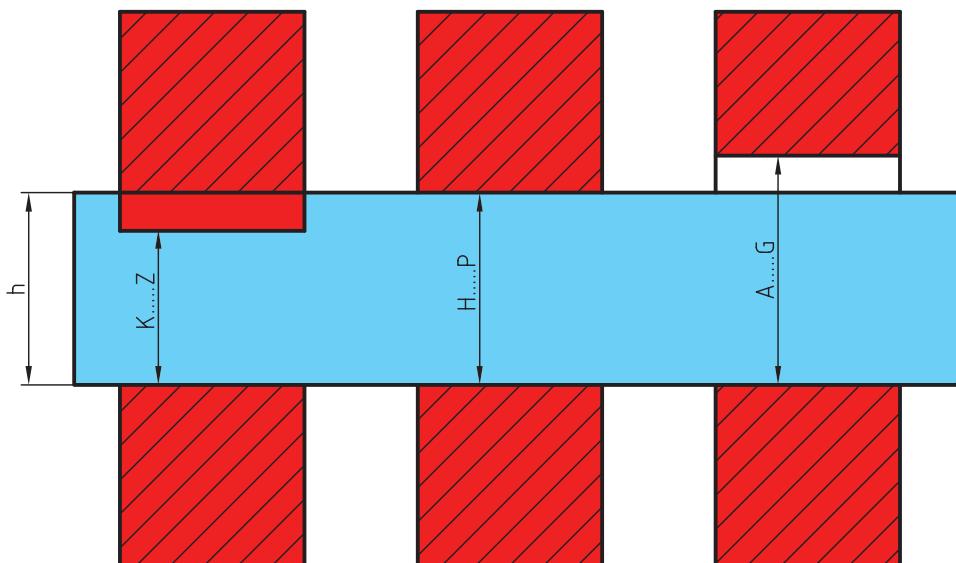

مقادیر انحرافات مراحل ۲۸گانه میله‌ها را می‌توانید از جدول اصلی انحرافات میله‌ها استخراج کنید.

لیست انحرافات بالایی												لیست انحرافات پایینی											
نمودار اندکا (+)												نمودار اندکا (-)											
دروز	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	fj	s	r	s	t	u	v	x	y	z	zw	zx
کسر ۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کسر ۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۲ : $\pm \Delta =$ انحرافها

◀ مثال:

اندازه نامی میله‌ای برابر ۲۵ میلی‌متر است. اگر میله در مرحله h با کیفیت IT6 ساخته شود برای آن خواسته‌های زیر را انجام دهید.

مقدار تولرانس انحراف بالایی و پایینی کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین اندازه مجاز میله را با مقیاس ۱:۱ رسم و تولرانس‌گذاری کنید.

حل:

مقدار تولرانس را از جدول تولرانس‌ها استخراج می‌کنیم.

$$IT6 = T = 13 \mu\text{m} = 0.013 \text{ mm}$$

مقدار es با استفاده از جدول اصلی انحرافات میله‌ها:
 $es = 0$

$$T = es - ei \quad 0.013 = 0 - ei$$



$$Ei = -0.013 \text{ mm}$$

$$\text{Min} = B.S + ei = 25 + (-0.013) = 24.987$$

$$\text{Max} = B.S + es = 25 + 0 = 25$$

نتیجه:

$$\begin{array}{c} 0 \\ \varnothing 25 \text{ 25 H6} = \varnothing 25 \\ -0.013 \end{array}$$

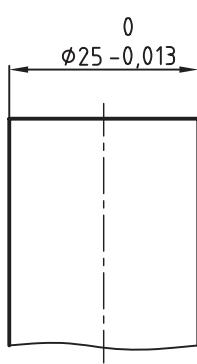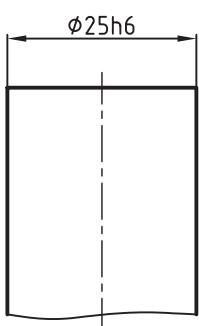

◀ مثال:

توجه: تمام اندازه‌ها باید بر حسب میلی‌متر محاسبه و در نقشه نوشته شود.

اندازه نامی سوراخ قطعه‌ی ۲۵ میلی‌متر است. اگر سوراخ در مرحله H با کیفیت IT7 ساخته شود. برای آن خواسته‌های زیر را انجام دهید.

مقدار تولرانس انحراف پایینی و بالایی کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین اندازه مجاز سوراخ قطعه را با مقیاس ۱:۱ رسم و تولرانس‌گذاری کنید.

حل:

با استفاده از جدول مقدار تولرانس برای اندازه نامی ۲۵ مرحله 7 را استخراج می‌کنیم که برابر با $21 \mu\text{m}$ است.

$$IT7 = 21 \mu\text{m} = 0.021 \text{ mm}$$

انحراف پایینی با استفاده از جدول اصلی انحرافات سوراخ‌ها

$$EI = 0$$

$$T = ES - EI$$

$$0.021 = ES - 0 \quad EI = 0.021 \text{ mm}$$

اندازه کوچک‌تر



$$\text{MIN} = B.S + EI = 25 + 0 = 25 \text{ mm}$$

اندازه بزرگ‌تر

$$\text{MAX} = B.S + ES = 25 + 0.021 = 25.021$$

در نتیجه:

$$\begin{array}{c} 0 \\ \varnothing 25 +0.021 = \varnothing 25 H7 \\ 0 \end{array}$$

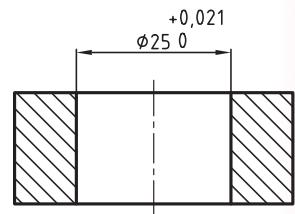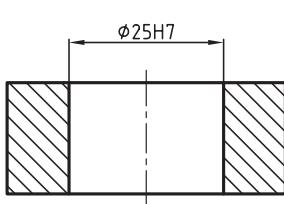

می خواهیم یک میله S6 40H7 را با یک سوراخ 40H7

منطبق کنیم. مطلوب است:
حدود تغییرات میله و سوراخ
تعیین نوع سیستم و انطباق
نقشه میله و سوراخ را به طور جداگانه و سرهم رسم، و
سپس تولرانس گذاری کنید.

مثال: ◀

روی نقشه ای اندازه 25f8 نوشته شده است. برای آن
خواسته های زیر را انجام دهید.
مقدار تولرانس
انحراف بالایی و پایینی
کوچکترین و بزرگترین اندازه مجاز
سوراخ را با مقیاس 1:1 رسم و تولرانس گذاری کنید.

حل:

حدود تغییرات قطر میله:

$$T = 16 \mu\text{m} = 0.016 \text{ mm}$$

از جدول تولرانس

از جدول اصلی انحرافات میله

$$ei = 43 \mu\text{m} = 0.043 \text{ mm}$$

$$T = es - ei \Rightarrow 0.016 = es - 0.043$$

$$es = 0.016 + 0.043 = +0.059$$

حد بالایی میله:

$$\max = 40 + 0.059 = 40.059$$

$$\min = 40 + 0.043 = 40.043$$

حل:

مقدار تولرانس را از جدول تولرانس مرحله IT8 برای
اندازه ۲۵ میلی متر استخراج می کنیم که برابر $33 \mu\text{m}$ است.

$$T = 33 \mu\text{m} = 0.033 \text{ mm}$$

حرف F در جدول اصلی انحرافات سوراخها در زیر
ستون EI قراردارد، بنابراین مقدار انحراف پایینی آن برابر
 $+20$ میکرون متر است.

$$EI = +20 \mu\text{m} = +0.020 \text{ mm}$$

$$T = ES - EI$$



$$0.033 = ES - (+0.020) \Rightarrow ES = 0.033 + 0.020$$

$$ES = +0.053 \text{ mm}$$

$$MAX = B.S + ES = 40.059 + 0.053 = 40.112 \text{ mm}$$



$$MIN = B.S + EI = 40.043 + 0.020 = 40.063 \text{ mm}$$

نتیجه:

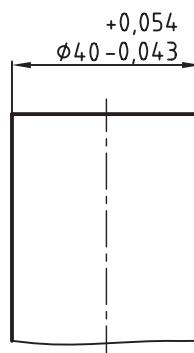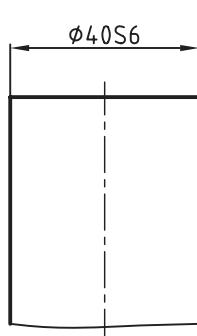

$$\varnothing 25 H8 = \varnothing 25$$

$$+0.053 \\ +0.020$$

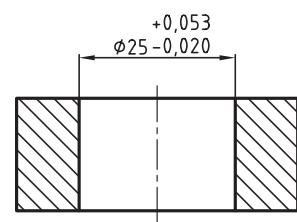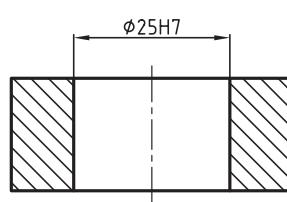

حدود تغییرات قطر سوراخ:

از جدول مقادیر تولرانس

زیرا H سوراخ مینا است

$$T = 25 \mu\text{m} = 0.025 \text{ mm}$$


$$EI = 0$$

$$T = ES - EI \Rightarrow 0.025 = ES - 0$$

$$ES = 0.025 \text{ mm}$$

$$\text{MAX} = 40 + 0.025 = 40.025 \text{ mm}$$


$$\text{MIN} = 40 + 0 = 40 \text{ mm}$$

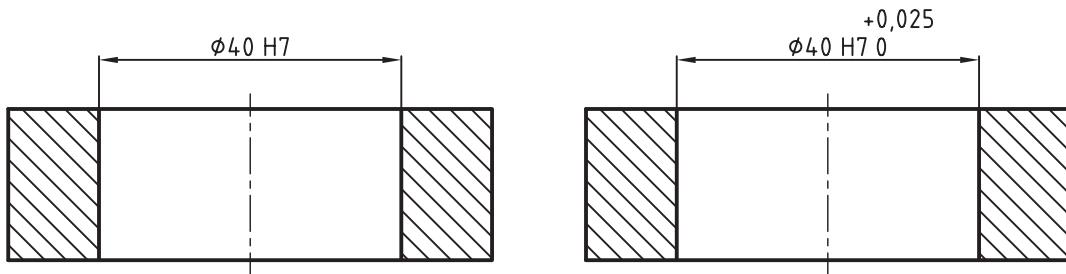






نوع انطباق پرسی است، چون حد پایین میله از حد بالای سوراخ بزرگتر است.

توجه کنید که تولرانس های سوراخ در بالا و تولرانس میله باید در پایین آن نوشته شود.

نقشه می تواند به یکی از سه حالت زیر تولرانس گذاری شود.

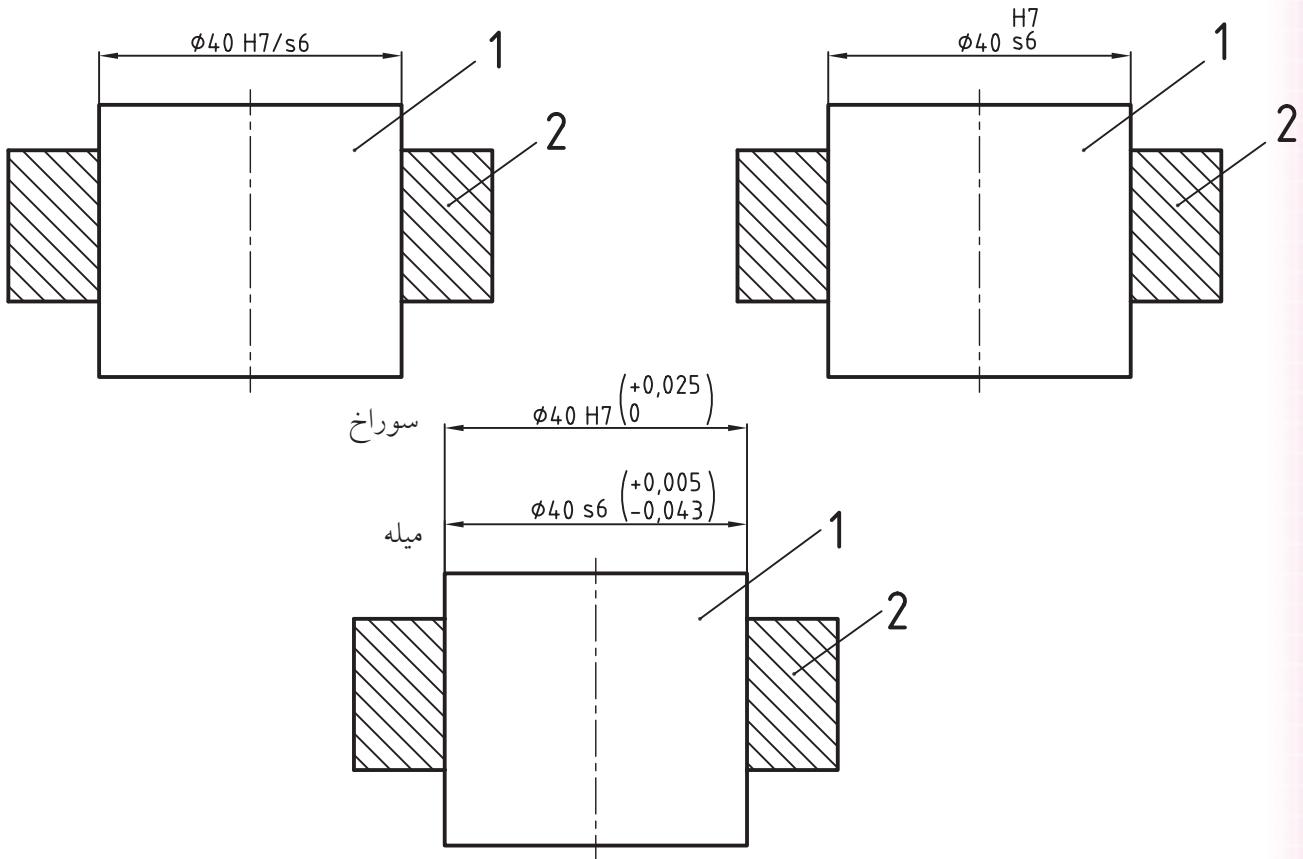

شکل‌های زیر مثال‌های دیگری از نحوه تولرانس‌گذاری را معرفی می‌کند.

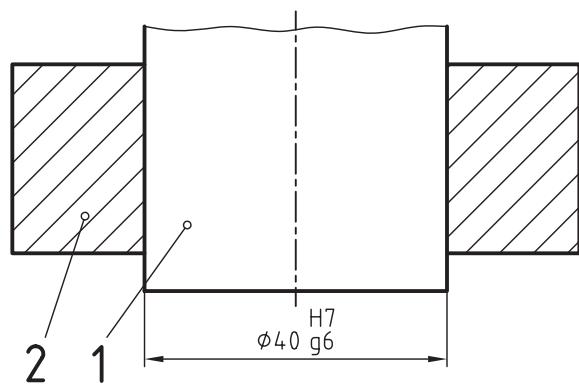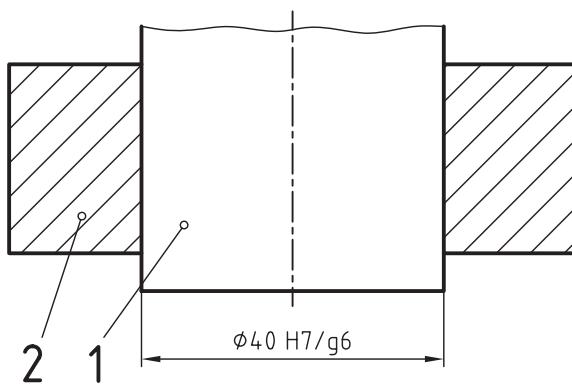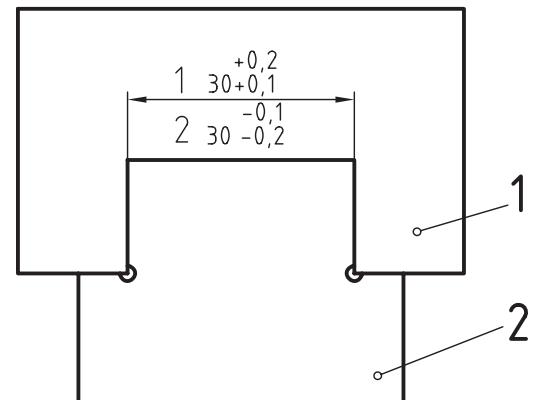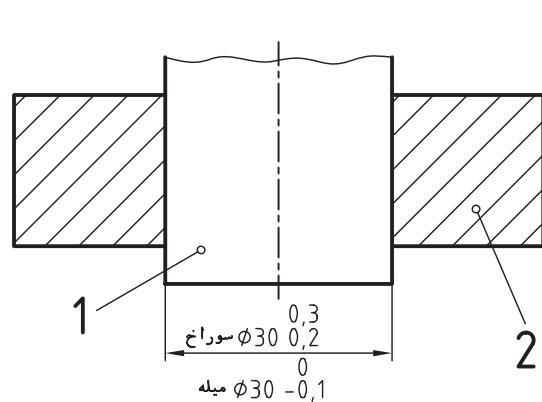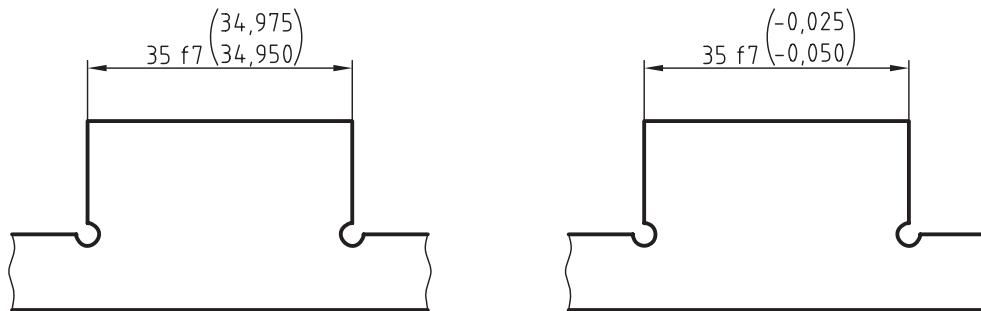

ارزشیابی پایانی


نظری ◀

۱. مراحل سه گانه انطباق را توضیح دهید.
۲. در مورد دستگاههای مبنا هرچه می‌دانید، توضیح دهید.
۳. یک میله و یا سوراخ در چند مرحله کیفیت تولرانس و چند مرحله انطباقی می‌تواند، ساخته شود.
۴. حدود تغییرات میله $20g8 \varnothing$ و سوراخ $20H7 \varnothing$ را تعیین کنید.
۵. حدود تغییرات میله و سوراخ $32F8/h7 \varnothing$ را تعیین کنید.
۶. مفهوم میله و سوراخ را توضیح دهید.
۷. نوع انطباق هر یک از میله و سوراخ $28H7/h6$ و $24N6/h7$ را بنویسید.
۸. اگر حد بالایی میله از حد پایینی سوراخ کوچک‌تر باشد، نوع انطباق را بنویسید.
۹. اگر حد پایینی میله از حد بالایی سوراخ بزرگ‌تر باشد، چه انطباقی بین میله و سوراخ وجود دارد؟
۱۰. حد بالایی یک میله صفر است و مقدار تولرانس برابر 16 میکرون متر است. حد پایینی آن چند میلی متر است؟


عملی ◀

۱. ابتدا نقشه یاتاقان لغزشی شکل زیر را روی یک کاغذ A4 با مقیاس 1:1 رسم کنید سپس خواسته‌های زیر را روی آن انجام دهید.


تعیین انحراف بالایی و پایینی 30E6 و g6 38 و نمایش آنها در نقشه.
معرفی تولرانس‌های عمومی طبق جدول ISO ردیف وسط.

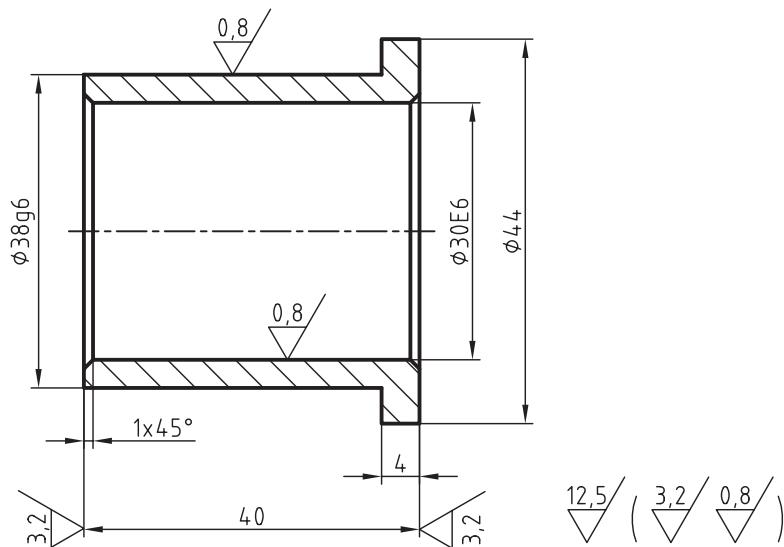

۲. در پین انطباقی شکل زیر پس از نمایش حدود تغیرات پینی و سوراخ مربوط نقشه را تعیین کنید. و تولرانس گذاری کنید.

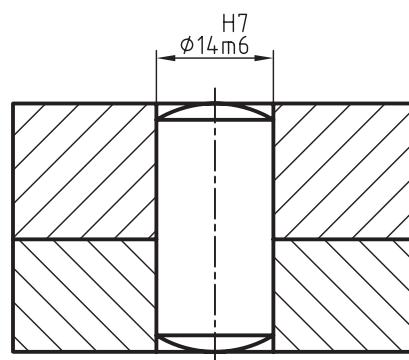

۳. در محور شکل حد بالایی و حد پایینی 30r6 40h7 30n8 20f7 را با استفاده از جدول تولرانس‌ها مقایسه کنید.

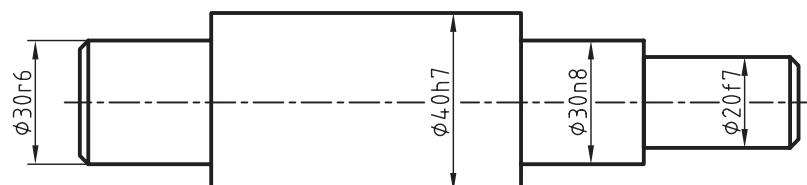

توانایی ترسیم علائم تولرنس‌های هندسی

◀ در پایان این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:


- تولرنس هندسی را تعریف کند.
- علائم و نشانه‌های تولرنس‌هندسی را توضیح دهد.
- علائم و نشانه‌های تولرنس‌هندسی را در نقشه‌های صنعتی به کاربرد.

پیش آزمون

۱. تولرانس هندسی را تعریف کنید.
۲. تولرانس مستقیمی را با رسم شکل توضیح دهید.
۳. تولرانس‌های فرم را با رسم شکل معرفی کنید.
۴. حرف **(M)** معرف چیست؟
۵. تولرانس لنگی شعاعی را با رسم شکل تعریف کنید.
۶. مفهوم علامت MMC در تولرانس‌های هندسی چیست؟
۷. تولرانس‌های وابسته کدام‌اند؟ توضیح دهید.

تولرانس‌های هندسی

اگر پین یا بزرگ‌ترین اندازه مجاز و سوراخ نیز با بزرگ‌ترین اندازه مجاز ساخته شود، برای این که بتواند به راحتی مونتاژ شود یا درون سوراخ قرار گیرد، بدون آن که صدهای بییند، مجاز است تا 0.2 میلی‌متر خمیده باشد، یعنی انحراف از خط مستقیم آن 0.2 میلی‌متر باشد. در شکل زیر انحراف از خمیدگی مجاز در میله را ملاحظه می‌کنید. به این انحراف از خمیدگی مجاز، محدود تولرانس گویند.

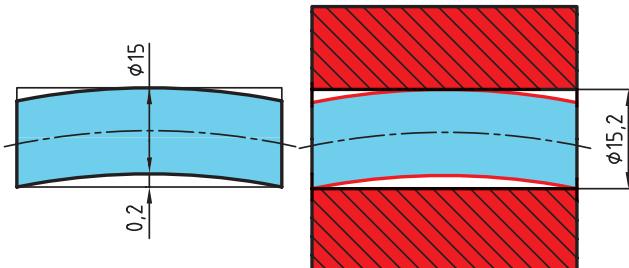


تعريف تولرانس‌های هندسی

انحرافات مجاز، یک جزء از قطعه را از فرم ایده‌آل آن محدود می‌کند. به عبارت دیگر تولرانس هندسی انحراف مجاز یک شکل هندسی را از فرم ایده‌آل آن بیان می‌کند، به گونه‌ای که قطعه کار بتواند کار خود را به درستی انجام دهد. به تعاریف زیر توجه کنید.

یک تولرانس هندسی که برای یک جزء به کار می‌رود، آن جزء را جزء تولرانس‌گذاری گویند.

انحرافات مجاز یک جزء تولرانس‌گذاری را محدوده تولرانس گویند.

همان‌طور که در مبحث تولرانس‌های اندازه گفته شد، ساخت همه قطعات صنعتی با دقت بالا غیرضروری است و مقرر به صرفه نیست. بهمین جهت اندازه‌ها را با در نظر گرفتن تولرانس‌های معینی، با توجه به نوع کاربرد و مناسب با نیازهای آن می‌سازند. به عبارتی تولرانس‌های اندازه، معرف اختلاف اندازه‌های مجاز برای ساخت یک قطعه است. در بسیاری از موارد در کارگاه‌های مونتاژ با قطعاتی برخورد می‌شود که از لحاظ ابعادی و تولرانس‌های اندازه کاملاً سالم و تایید شده هستند، اما تحت هیچ‌یک از شرایط مجاز مونتاژ نمی‌شوند. دلیل چنین اتفاقی را می‌توان انحرافات شکلی غیرمجاز آن‌ها دانست، بنابراین باید انحرافات شکلی قطعات را محدود کرد تا در موقع مونتاژ به آن‌ها آسیبی نرسد. به‌طور کلی تولرانس‌های هندسی برای محدود سازی چنین قطعاتی به وجود آمده‌اند و به کار می‌روند. در شکل زیر نقشه یک پین و سوراخ مربوط به آن را ملاحظه می‌کنید. پین باید در داخل سوراخ قرار گیرد. برای این‌که پین یا سوراخ مربوط به آن در هنگام مونتاژ صدهای بییند باید انحراف از خمیدگی پین دارای یک حد مجاز باشد.

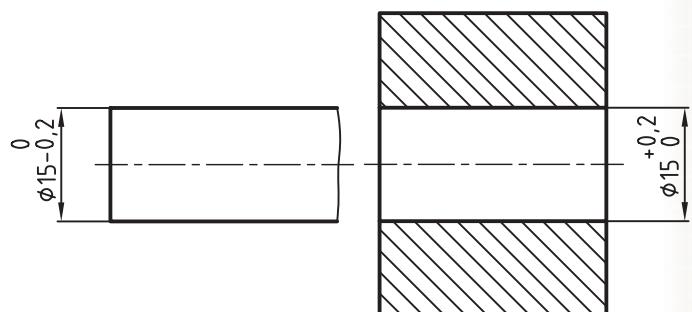

ویژگی تولرانس‌های هندسی

تولرانس‌های هندسی را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد.

تولرانس‌های غیر وابسته

به تولرانس‌هایی گفته می‌شود که جزء تولرانس‌گذاری آن به جزء دیگری بستگی ندارد و مستقل است.

تولرانس‌های وابسته

به تولرانس‌هایی گفته می‌شود که جزء تولرانس‌گذاری آن‌ها به جزء دیگری از آن قطعه وابسته باشد. به جزء وابسته، مبنا گفته می‌شود.

تولرانس‌های غیروابسته به سه دسته تقسیم می‌شوند، که عبارت‌اند از:

◀ تولرانس‌های جهت

◀ تولرانس‌های موقعیت

◀ تولرانس‌های لنگی

روش‌های کنترل تولرانس‌های هندسی

تولرانس‌های هندسی به سه روش مشخص و کنترل می‌شوند:

روش ${}^3\text{MMC}$ - روش ${}^1\text{RFS}$

RFS روش

در روش RFS بدون در نظر گرفتن ابعاد قطعه، مقدار خطای هندسی کنترل می‌شود.

MMC روش

در این روش که به آن اصل ماکریم شرایط ماده گفته می‌شود، کنترل با توجه به ابعاد قطعه و به‌وسیله فرمان صورت می‌گیرد. علامت (M) در نقشه‌ها معرف اصل ماکریم شرایط ماده است.

LMC روش

در این روش که به آن اصل مینیم شرایط ماده گفته می‌شود، ابعاد قطعه تحت تاثیر کنترل قرار می‌گیرند. عمل کنترل به‌وسیله فرمان انجام می‌شود.

علامت L در نقشه‌ها معرف اصل مینیم شرایط ماده است.



نکته

نحوه کنترل تولرانس‌های هندسی قطعات و مشخصات مربوط به آن‌ها از حدود این کتاب خارج است، اما انتظار داریم فرآگیران با این علائم در نقشه به‌خوبی آشنا باشند و کاربرد آن را بشناسند.

۱. روش (RFS) Regardless of Feature Size

۲. اصل ماکریم شرط ماده Maximum Material Condition

۳. اصل مینیم شرط ماده Least Material Condition

جدول زیر علائم و ویژگی‌های تولرانس‌های هندسی را معرفی می‌کند.

مشخصات تولرانس		ویژگی تولرانس	علامت
جزای غیر وابسته	تولرانس فرم	مستقیم بودن	—
		تختی	□
		دایره‌ای بودن	○
		استوانه‌ای بودن	∅
		شکل هرنوع خط	⌒
		شکل هرنوع سطح	□
جزای وابسته	تولرانس‌های جهت	توازی	//
		عمود بودن	⊥
		زاویه‌دار بودن	↙
	تولرانس‌های موقعیت	موقعیت	⊕
		هم محوری	◎
		قرینه بودن	≡
	تولرانس‌های دویدگی	لنگی شعاعی	↗
		لنگی کلی	↖

علائم اضافی و تکمیلی: جدول زیر علائم اضافی و خواص آن‌ها را نشان می‌دهد.

توضیحات	علامت
روش نشان دادن جزء تولرانس گذاری شده	مستقیم
	به کمک حرف
روش نشان دادن مبنا	مستقیم
	به کمک حرف
هدف مبنا	50
اندازه‌ی دقیق تئوری	∅2 A1
محدوده‌ی تولرانسی تصویر شده	(P)
حالت حداکثر ماده	(M)


اگر لازم باشد بیش از یک مشخصه یا علامت تولرانس برای یک جزء تعیین شود مشخصات کادرهای تولرانس موردنظر را زیر یکدیگر قرار می‌دهند.

	0,1
//	0,05


A

اجزاء تولرانس گذاری شده

کادر تولرانس به جزئی از قطعه که باید تولرانس گذاری شود، توسط یک خط راهنمایی که به فلش تولرانس گذاری ختم می‌شود، با روش‌های زیر متصل می‌شود.
زمانی که فلش تولرانس گذاری مستقیماً به جزء تولرانس گذاری وصل شود. یا در امتداد خط رابط اندازه قرار گیرد.

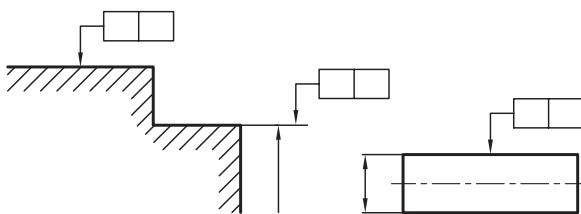

زمانی که فلش تولرانس گذاری به عنوان امتدادی از یک خط اندازه قرار داده می‌شود، به طول آن جزء تعلق می‌گیرد.

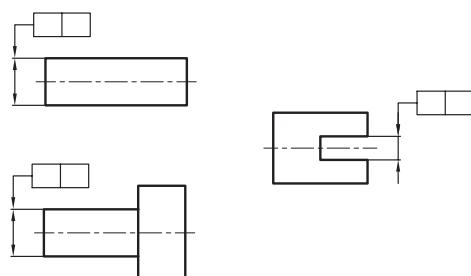

علامت و نشانه‌ها

پیش از شروع تولرانس گذاری در یک نقشه صنعتی، نخست باید با علائم، نشانه‌ها و چگونگی تولرانس گذاری آشنا شوید. در زیر با مشخصات و کاربرد این علائم آشنا می‌شویم.

کادر تولرانس

اندازه و مشخصات تولرانس در داخل خانه‌های مستطیل شکلی که از دو، سه و گاهی از چند بخش تشکیل می‌شود، قرار می‌گیرند.

نحوه قرار گرفتن علائم در داخل خانه‌ها، به ترتیب از چپ به راست عبارت‌اند از:


علامت تولرانس
مقدار تولرانس بر حسب میلی‌متر
حرف مبنا که با حروف بزرگ انگلیسی نشان داده می‌شود،
مانند جزء A و غیره
بلندی کادر، یعنی عرض مستطیل برابر ۷ میلی‌متر رسم شود. چنان‌چه ضخامت خط اصلی برابر ۰/۵ میلی‌متر باشد، ضخامت خطوط کادر، علائم، حروف و اعداد، برابر با ۲۵ میلی‌متر یعنی ضخامت خط نازک خواهد بود.

— | 0,1 // | 0,1 | A ⊕ | Ø 0,1 | A | B | C


اگر به توضیحات اضافی در مورد تولرانس نیاز باشد، آنرا در بالای کادر تولرانس می‌نویسند.

4 4X
⊕ | Ø 0,02 ⊕ | Ø 0,02

زمانی که در امتداد خط اندازه قرار گیرد، جزء مبنا به طول آن جزء تعلق می‌گیرد.

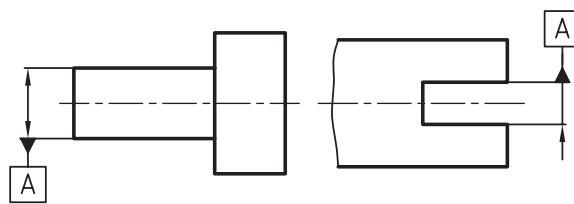

اگر قادر تولرانس مستقیماً توسط یک راهنمای جزء مبنا وصل شود، در این صورت حرف مبنا حذف می‌شود.

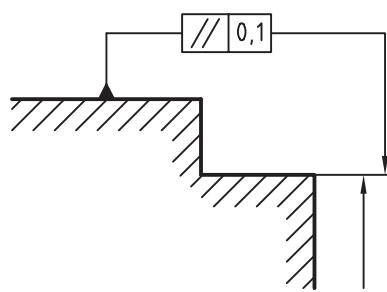

حالات حداقل ماده

در مواقعي که نقشه به صورت اصل ماکزيم شرایط ماده (MMC) تولرانس گذاري شود، پس از اندازه تولرانس و يا حرف مبنا، علامت M قرار می‌گيرد. به شكل هاي زير توجه كنيد.

اصل ماکزيم شرایط ماده مربوط به جزء تولرانس گذاري است.

$\oplus | \emptyset 0,04 \text{M} | A$


اصل ماکزيم شرایط ماده به جزء مبنا تعلق دارد.

$\oplus | \emptyset 0,04 | A \text{M}$

اصل ماکزيم شرایط ماده به هر دو جزء تعلق دارد.

$\oplus | \emptyset 0,04 \text{M} | A \text{M}$

زمانی که فلش تولرانس گذاري روی خط محور قرار داده شود، مقدار تولرانس به کل طول يا تمام اجزاء مشترک تعلق می‌گيرد.

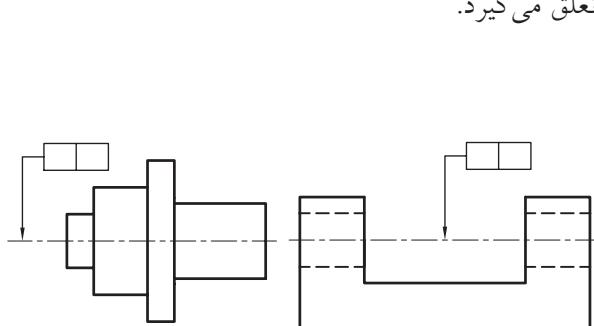


مبناها

معمولًا وقتی بخواهیم جزء تولرانس گذاري از یک قطعه را نسبت به جزء دیگری از آن قطعه تولرانس گذاري کنیم، جزء موردنظر را مبنا می‌گوییم. جزء مبنا با حروف بزرگ انگلیسی نشان داده می‌شود که در داخل قادر تولرانس و قادر مبنا قرار می‌گيرد. قادر مبنا به وسیله یک مثلث توپر

يا توالی به جزء مبنا وصل می‌شود.

مثلث مبنا به همراه حرف مبنا به روش های زیر قرار داده می‌شود.

زمانی که مثلث مبنا روی خط يا سطح قرار می‌گيرد که آن خط و يا آن سطح جزء مبنا باشد.

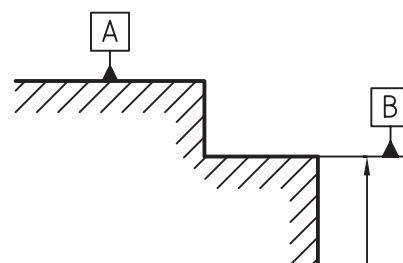

خواص کاربرد تولرانس‌های هندسی

برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌های هر یک از تولرانس‌ها و کاربردشان در صنعت به توضیحات زیر توجه کنید.

مستقیم بودن


این تولرانس‌ها برای محدود ساختن انحرافات قطعات از خط مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مستقیم بودن به طور کلی می‌تواند به خط، سطح یا به انحرافاتی که در آن قطعه از لحاظ قطر در تمام نقاط نسبت به محور خود ثابت باشد، ولی به طور یکنواخت خمیدگی و انحراف داشته باشد.



در شکل زیر تولرانس مستقیم بودن 0.08 میلی‌متر تعیین شده است، یعنی حداقل خطای هندسی مجاز جسم نسبت به محور افقی 0.08 میلی‌متر است.

محدوده تولرانس از یک سطح تولرانس‌گذاری شده بین دو خط موازی به فاصله 0.1 میلی‌متر از یکدیگر قرار دارد.

در شکل زیر حداقل انحراف از مستقیم بودن هر خط طولی از جسم برابر با 0.08 میلی‌متر است.

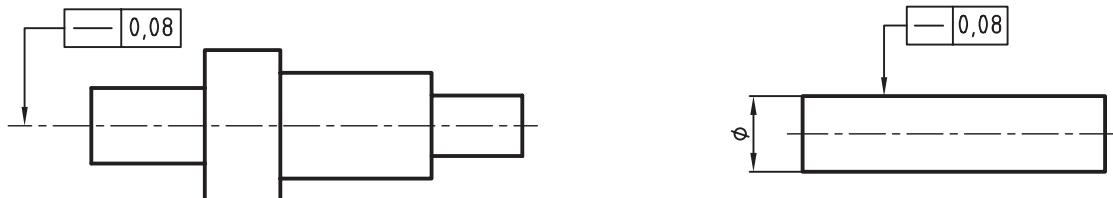


شکل زیر با توجه به اصل ماکزیمم شرایط ماده تولرانس‌گذاری شده است.

در شکل زیر انحراف از مستقیم بودن استوانه A از 0.02 میلی‌متر بیشتر نشود.




تحتی

تحت بودن یکی دیگر از تولرانس‌های هندسی است. در شکل‌های زیر نمونه‌هایی از تولرانس‌گذاری تحت بودن را ملاحظه می‌کنید. باید توجه داشت که تحت بودن سطوح با مستقیمی اشتباه نشود. در شکل‌های زیر محدوده تولرانس، یعنی دو سطح موازی و به فاصله 0.2 میلی‌متر از یکدیگر قرار دارند.

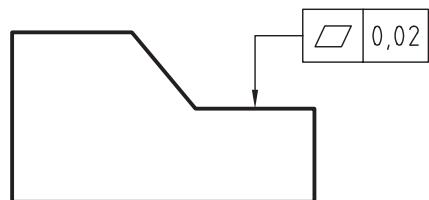


شکل هر نوع خط^۱

این نوع تولرانس به قطعاتی تعلق می‌گیرد که به صورت پروفیل یا خط فرم‌دار باشند و یا هر خطی که فرم غیرمستقیمی داشته باشد.

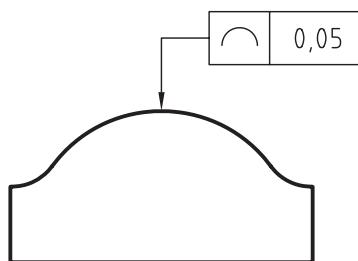


شکل هر نوع سطح^۲

این نوع تولرانس برای سطوح فرم‌داری، مانند سطح یک کره و غیره به کار می‌رود. شکل زیر نحوه تولرانس‌گذاری شکل هر نوع سطح را نشان می‌دهد.

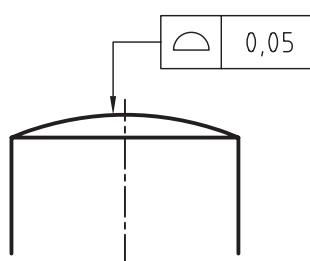

گردی

از آنجایی که هر سوراخ یا محور نمی‌تواند کاملاً گرد و یا عاری از دو پهن بودن و یا انحرافات دیگری که قطعه را از گرد بودن خارج می‌سازد، باشد، لزوم تولرانس‌های هندسی برای این‌گونه از مشخصات هندسی اجتناب‌ناپذیر است. تولرانس‌های گرد بودن به تمامی قطعاتی که مقطع دایره‌ای دارند، تعلق می‌گیرد. مانند استوانه، مخروط و غیره. گرد بودن به صورت مقطعي تعريف می‌شود. مقدار انحراف از گرد بودن باید کمتر از تولرانس ابعاد قطر موردنظر باشد. شکل‌های زیر تولرانس گرد بودن را نشان می‌دهد.


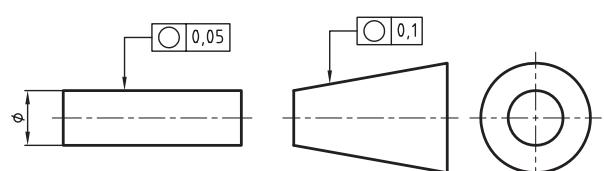


-
۱. استوانه‌ای بودن Cylindricity
 ۲. شکل هر نوع خط Profile of Any Line
 ۳. شکل هر نوع سطح Profile of Any Surface

توازی^۱


سطح شیبدار در صنعت کاربرد فراوانی دارند. شکل زیر زاویه سطح تولرانس گذاری شده نسبت به سطح A را نشان می‌دهد. زاویه 30° درجه که درون کادر قرار گرفته، به معنی اندازه دقیق تئوری است. مفهوم اندازه دقیق تئوری، یعنی آن که زاویه 30° دارای تولرانس ابعادی صفر و یا اندازه خیلی کمی است. در مورد نحوه تولرانس گذاری به شکل‌های زیر توجه کنید.

موازی بودن سطح در قسمت‌های مختلفی از جمله راهنمایی‌های میزهای ماشین فرز و غیره کاربرد فراوانی دارد. در تولرانس‌های توازی، موازی بودن یک سطح یا یک محور نسبت به یک سطح مبنا درنظر گرفته می‌شود. در شکل‌های زیر نمونه‌هایی از تولرانس توازی را ملاحظه می‌کنید. در شکل، سطح تولرانس گذاری باید میان دو صفحه به فاصله ۰.۱ میلی‌متر از یکدیگر و به موازات محور مبنای A باشد.

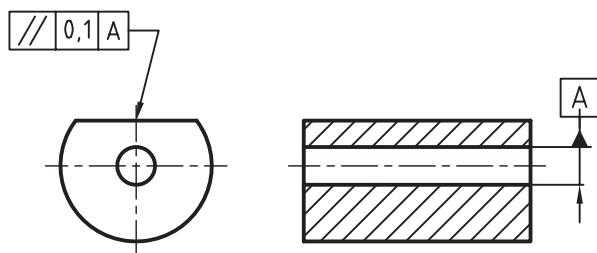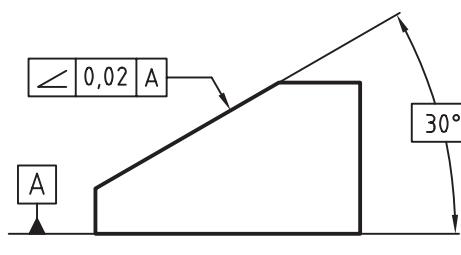


وضعیت^۴

تولرانس موقعیت قرار گرفتن محور یک سوراخ نسبت به لبه‌های کادر را تولرانس وضعیت گویند. محور سوراخ می‌تواند به قطر 0.08 ± 0.08 میلی‌متر، با توجه به فاصله‌های تئوری 20 ± 20 از لبه‌های مبنای بازی داشته باشد.

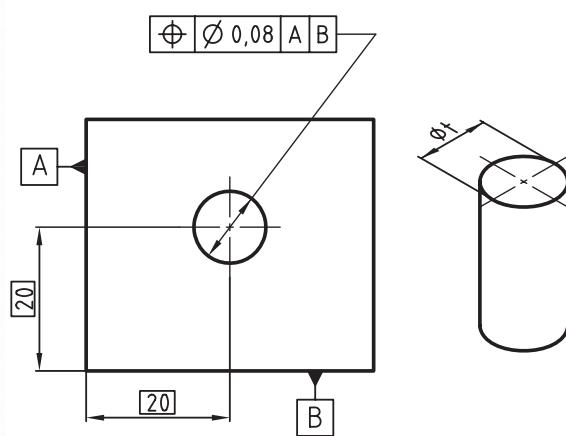

عمود بودن^۲

عمود بودن یک جزء نسبت به جزء دیگر را تعامد گویند. عمود بودن مانند موازی بودن کاربرد زیادی در صنعت دارد. به شکل‌های زیر توجه کنید.


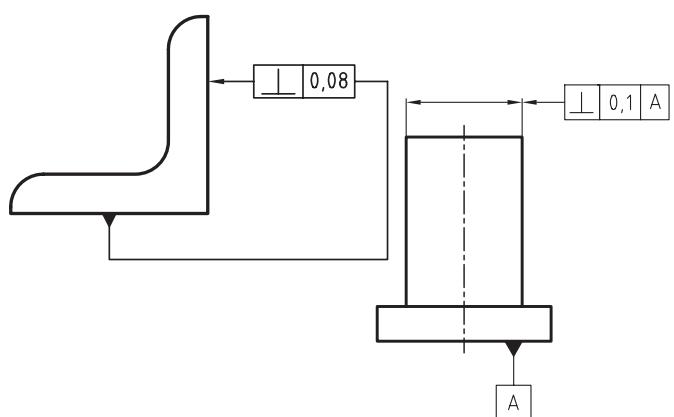


۱. توازی یا موازی بودن Parallelism
۲. عمود بودن یا تعامد Perpendicularity
۳. زاویه‌دار بودن Angularity
۴. وضعیت یا موقعیت Position

هم محوری^۱

لنگی شعاعی که به آن دویدگی دایره‌های نیز گفته می‌شود، خارج از مرکز بودن نسبت به محور تقارن قطعه است. دویدگی دایره‌های شامل گرد نبودن نیز می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در زمان سوارکردن قطعات پیش می‌آید، عدم هم محوری است. تولرانس هم محوری، به‌ویژه در قطعات پله‌دار مطرح می‌شود. محور کلی قطعه به عنوان مبنایست که محور استوانه تولرانس گذاری شده نسبت به آن محور سنجیده می‌شود. به شکل زیر توجه کنید.

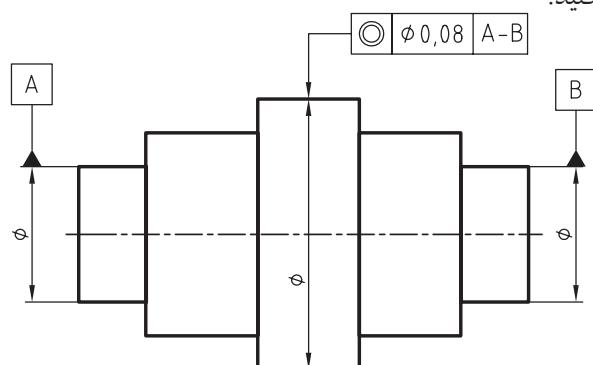
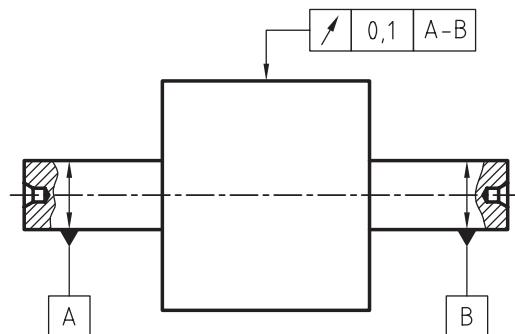


قرینه بودن^۲

هنگامی که دو سطح موازی باید نسبت به یک محور یا سطح معینی به یک فاصله باشند، تولرانس تقارن یا قرینه بودن مطرح می‌شود. شکل زیر تولرانس تقارن را نشان می‌دهد.

لنگی کلی^۳

دویدگی کلی که به آن لنگی محوری نیز گفته می‌شود به کل قطعه تعلق می‌گیرد. لنگی کلی در حقیقت تولرانس‌های استوانه‌ای، مستقیمی دایره‌های و لنگی شعاعی را در بر می‌گیرد.

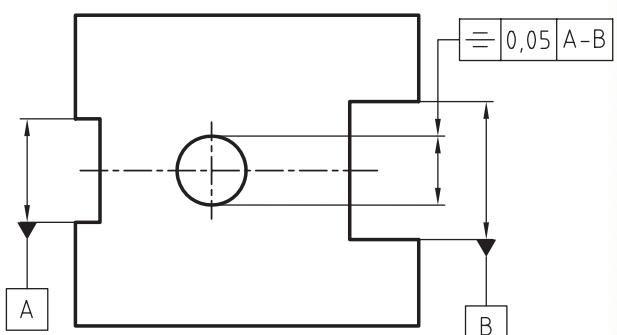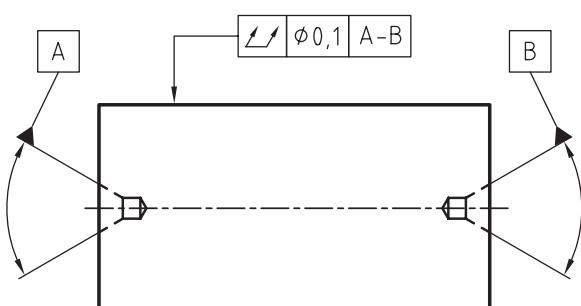

۱. هم محوری Concentricity

۲. قرینه بودن یا تقارن Symmetry


۳. لنگی شعاعی یا دویدگی دایره‌ای Circular run-out

۴. لنگی کلی یا دویدگی کلی Total run-out

ارزشیابی پایانی

نظری

۱. تولرانس هندسی را تعریف کنید.
۲. روش‌های کنترل تولرانس‌های هندسی را نام ببرید.
۳. نحوه نشان دادن جزء تولرانس‌گذاری را با رسم شکل توضیح دهید.
۴. جزء مبنا را تعریف کنید.
۵. نحوه نشان دادن جزء مبنا را با رسم شکل توضیح دهید.
۶. آیا یک جزء تولرانس‌گذاری می‌تواند دارای دو یا سه جزء مبنا باشد؟
۷. مفهوم علامت **(M)** در نقشه را توضیح دهید.
۸. مفهوم علامت **50** را توضیح دهید.
۹. تولرانس‌های جهت را با رسم علائم نام ببرید.
۱۰. فرق بین لنگی شعاعی و لنگی طولی را توضیح دهید.
۱۱. تولرانس‌های غیروابسته را با رسم علائم نام ببرید.
۱۲. تولرانس مستقیمی را با رسم شکل توضیح دهید.
۱۳. تولرانس گردی میله‌ای به قطر 20 و به طول 40 میلی‌متر برابر 0.05 است. شکل میله را با تولرانس گردی آن نشان دهید.
۱۴. تولرانس هم محوری، محور استوانه 1 نسبت به محور استوانه 2 برابر 0.08 است. شکل را با مقیاس $1:1$ رسم و آن را تولرانس‌گذاری کنید.

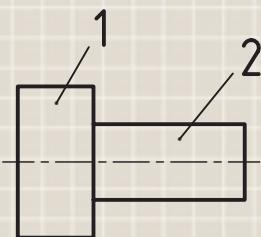


۱۵. تولرانس تخت بودن را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

◀ عملی


کارهای خواسته شده را روی شکل زیر انجام دهید.

- تولرانس توازی سطح A نسبت به سطح B به اندازه $0/05$ میلی متر .
- تولرانس عمود بردن محور سوراخ میانی نسبت به سطح زیرین جسم به اندازه $0/1$.
- تولرانس تخت بودن سطح زیرین جسم به اندازه $0/08$ میلی متر .
- تولرانس استوانه ای بودن سوراخ میانی به اندازه $0/12$ میلی متر

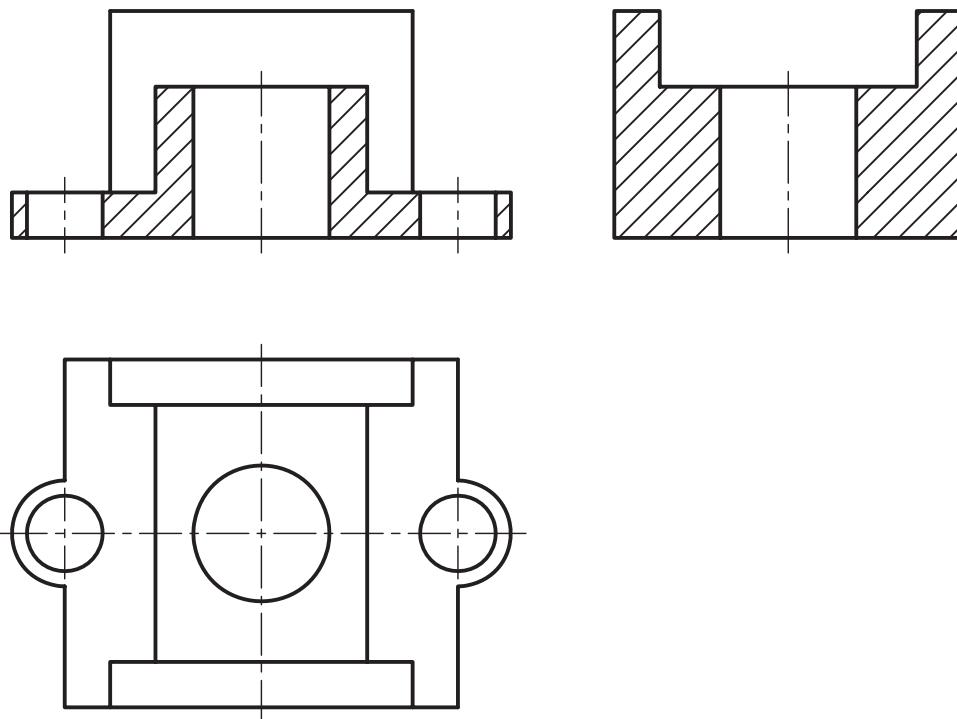

۲- از شکل زیر که بدن پایینی یک یاتاقان را نشان می‌دهد یک کپی تصویر کنید . یعنی کارهای زیر را روی آن انجام دهید.

تولرنس تخت بودن سطح بالایی به اندازه $0/05$
تولرنس توازنی سطح فوچانی نسبت به سطح پایینی به اندازه $0/1$

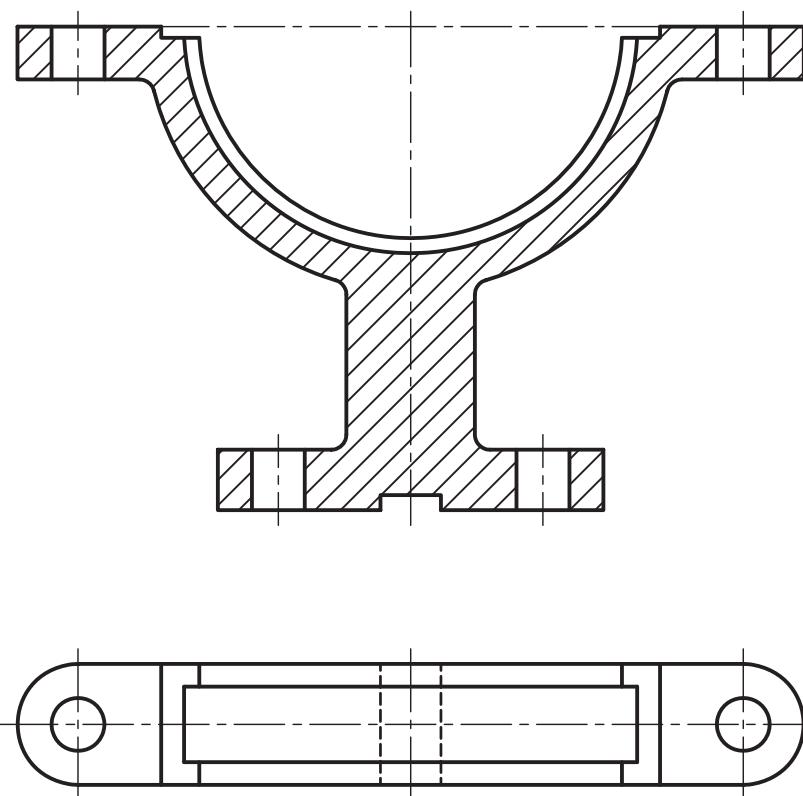


۳. دو تصویر از یک فلانچ را ملاحظه می‌کنید. کارهای زیر را انجام دهید.

- عمود بودن مهره $M36 \times 4$ نسبت به پیشانی آن به مقدار $0/02$


- ترازی پیشانی نسبت به کف قطعه به اندازه $0/02$

- تولرانس موقعیت ۴ سوراخ نسبت به استوانه با قطر 54 به اندازه $0/2$

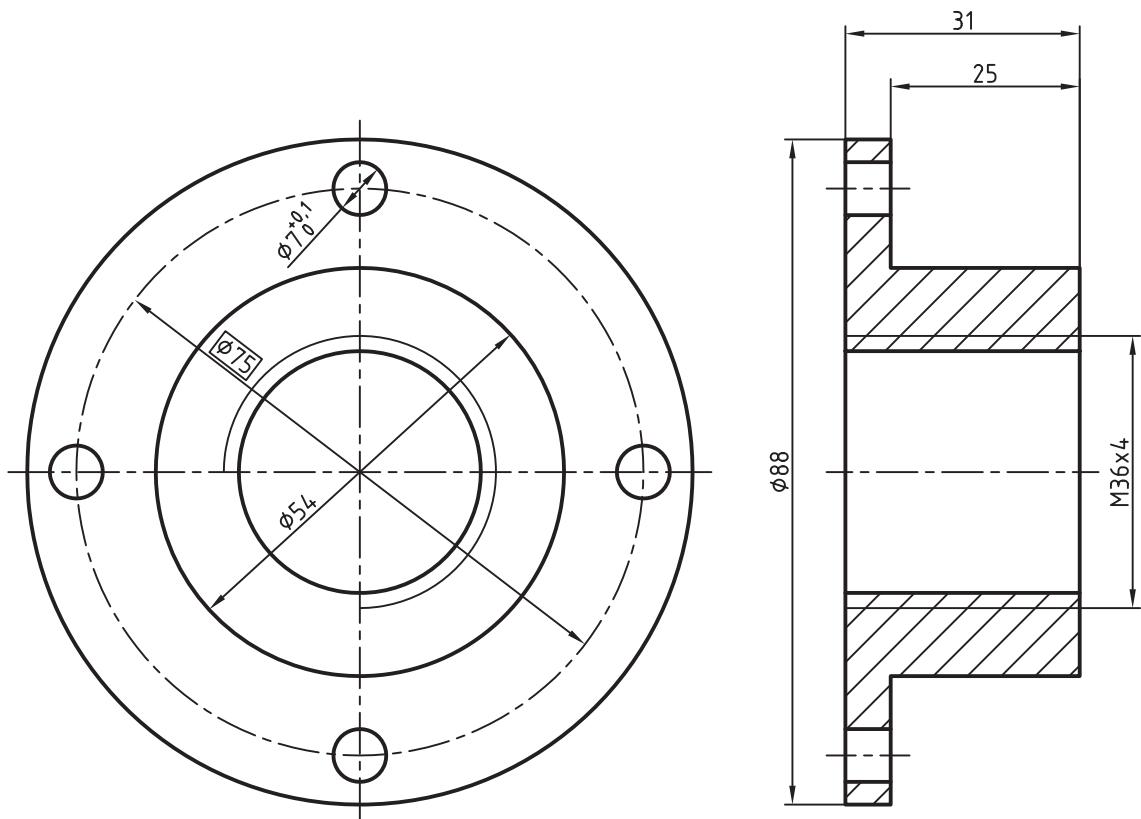

۴- در محور شکل داده شده کارهای زیر را انجام دهید.

تولرانس هم محوری استوانه ۱ نسبت به استوانه‌های ۲ و ۳ به اندازه $0/05$

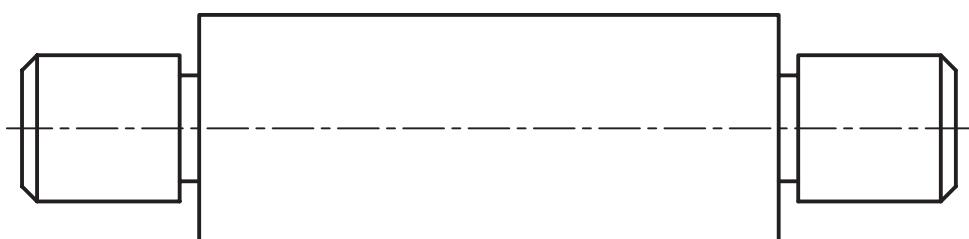

توانایی ترسیم اتصالات

◀ در پایان این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:


- انواع اتصالات را نام ببرد.
- کاربرد انواع اتصالات را توضیح دهد.
- اصول ترسیم اتصالات جداسدنی را توضیح دهد.
- اتصالات جدا نشدنی را توضیح دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۸	۶	۲

پیش آزمون

۱. اتصالات را توضیح دهید و انواع آنها را نام ببرید.

۲. نوع اتصال شکل زیر را نام ببرید و اجزاء اتصال دهنده آنرا طبق شماره های مشخص شده، بنویسید.

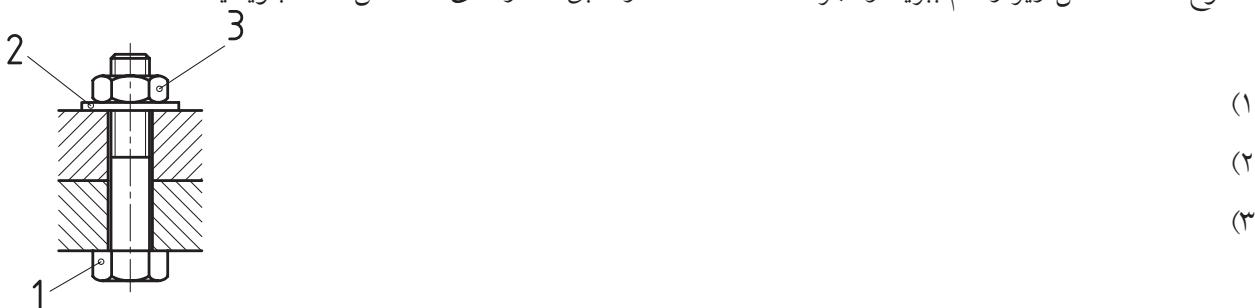

۳. کدام یک از پیچ های زیر برای اتصال بین دو یا چند قطعه مورد استفاده قرار می گیرد؟ چرا؟


1- M 80×2

2- Tr 40×7

3- S 48×8-LH

4- G3/4-6


۴. در اتصال شکل زیر نام هر یک از قطعات را با توجه به شماره های مشخص شده، بنویسید.

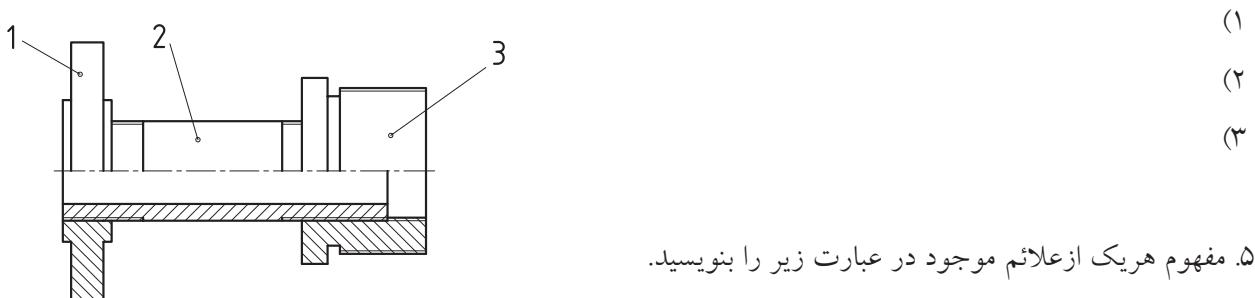

۵. مفهوم هریک از علائم موجود در عبارت زیر را بنویسید.

M20×2.5

۶. اتصال شکل زیر را نام ببرید و در مورد کاربرد آن توضیح دهید.

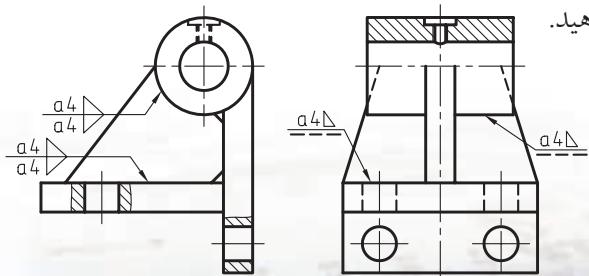

اتصالات

◀ مثال: اتصال قطعات ۱ و ۲ را به وسیله پیچ و مهره M20 شش‌گوش که در شکل‌های زیر معرفی شده‌اند از طریق ترسیم نشان دهید.
توجه کنید که در موقعی از این اتصال استفاده می‌شود که سوراخ هر دو قطعه راه بدر باشند.

در صنعت برای متصل ساختن دو یا چند قطعه به یکدیگر، یا روی هم قراردادن آن‌ها از وسایلی استفاده می‌کنند که به آن اجزاء اتصال گویند.

روش‌های اتصال

برای اتصال دو یا چند قطعه، با توجه به اجزاء اتصال، دو روش وجود دارد، این دو روش عبارت‌اند از:

(۱) اتصال‌های جداشدنی (موقت)

هرگاه امکان جداسازی قطعات یک اتصال و وصل مجدد آن‌ها به یکدیگر وجود داشته باشد، بدون آن‌که به قطعات و اجزاء آن آسیبی وارد شود، در اصطلاح آن را اتصال جداشدنی گویند، مانند اتصالات پیچ و مهره، خار و پین، وغیره.

(۲) اتصالات جدا نشدنی (غیرموقت)



چنان‌چه نتوان اتصالات را از یکدیگر جدا ساخت و یا در هنگام جداسازی آسیبی به قطعات و اجزاء اتصال وارد شود، در اصطلاح به آن اتصالات، جدا نشدنی (غیرموقت) گویند. مانند اتصال جوش، پرج وغیره.

اتصالات پیچ و مهره‌ای

اتصالات پیچ و مهره‌ای یکی از متداول‌ترین نوع اتصالات در صنعت هستند. از اتصالات پیچ و مهره‌ای زمانی استفاده می‌شود که بخواهند قطعات را بارها از هم جدا و دوباره به هم وصل کنند. در زیر شما را با اتصالات مختلف پیچ و مهره‌ای آشنا می‌کنیم.


اتصال قطعات به وسیله پیچ و مهره سر شش‌گوش:

با نحوه ترسیم پیچ و مهره شش‌گوش قبل آشنا شدید. برای آشنایی با شیوه ترسیم اتصال دو قطعه به وسیله پیچ و مهره شش‌گوش به مثال زیر توجه کنید.

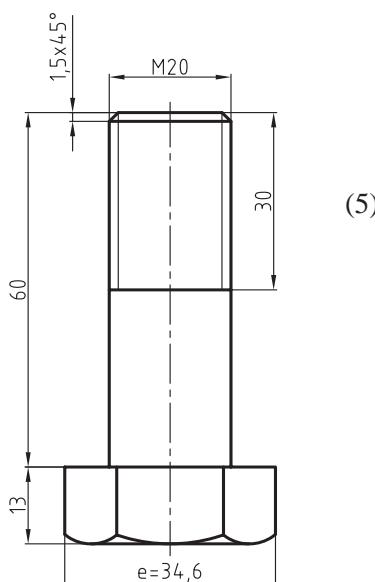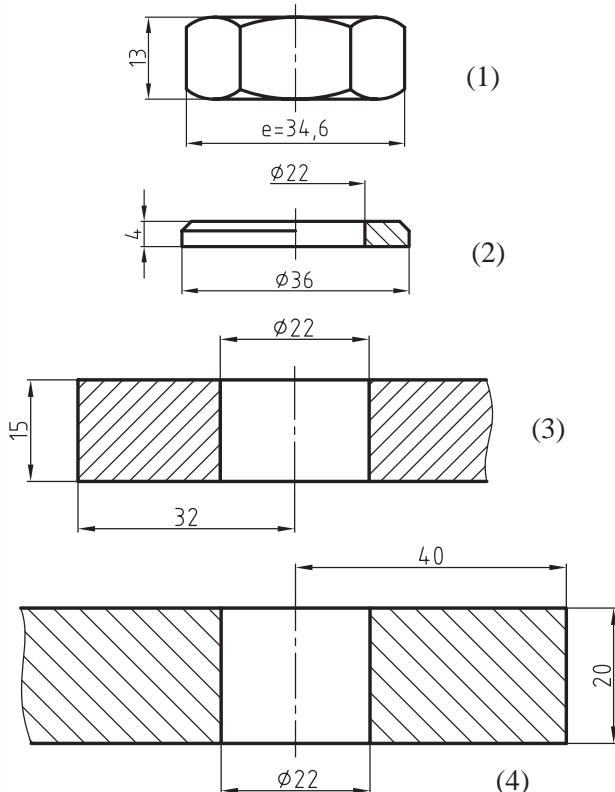


مراحل ترسیم

۳. برای جلوگیری از باز شدن مهره و یک اتصال محکم، در زیر مهره، واشری قرار داده می‌شود (شکل ۳).

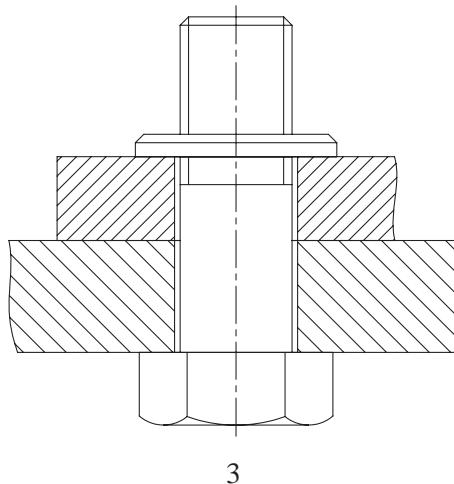


۴. با قرار دادن مهره از بالا روی واشر یک اتصال محکم ایجاد می‌شود.


توجه: پیچ و مهره و واشر جزء استثنایات برش (بی‌برش‌ها) هستند. با وجودی که نقشه در حالت برش نشان داده شده، اما به دلیل قانون بی‌برش‌ها از ترسیم آن‌ها در حالت برش خودداری شده است (شکل ۴).

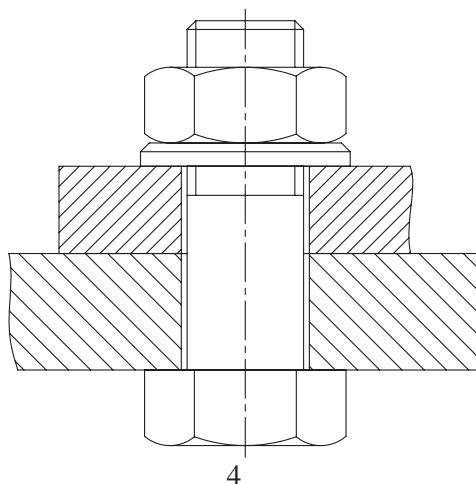

۱. قطعات شماره ۱ و ۲ باید به گونه‌ای ترسیم شوند که محورهای دو سوراخ در یک امتداد قرار گیرند. برای آن‌که میله پیچ به راحتی از درون سوراخ عبور کند، قطر سوراخ کمی بزرگ‌تر از قطر میله پیچ ساخته می‌شود. اندازه سوراخ معمولاً حدود $\frac{1}{16}$ بزرگ‌تر از اندازه میله پیچ در نظر گرفته می‌شود. در این صورت یک لقی بین پیچ و سوراخ ایجاد می‌شود (شکل ۱).

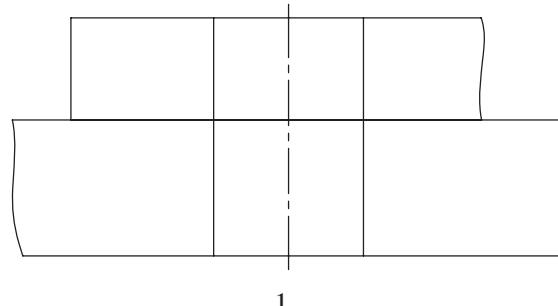

۲. پیچ شش‌گوش شماره ۳ از پایین سطح قطعه ۱ در داخل سوراخ‌ها به گونه‌ای قرار داده می‌شود که محور آن با محور سوراخ قطعات ۱ و ۲ در یک امتداد قرار گیرند. لقی ایجاد شده بین میله پیچ و سوراخ‌ها در تصویر به وضوح دیده می‌شود (شکل ۲).

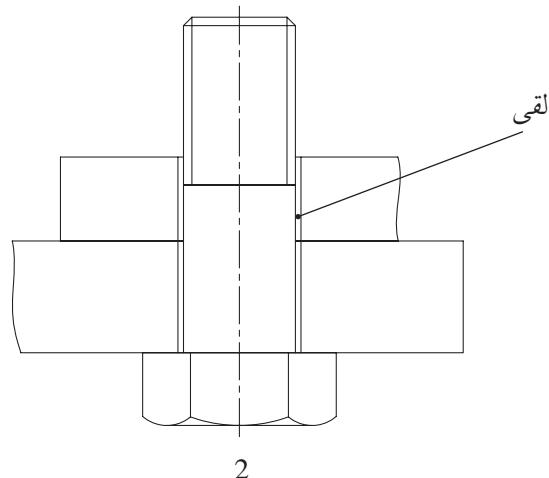

شماره‌گذاری قطعات


هر قطعه باید به وسیله شماره‌ای مشخص شود تا تمامی قطعات از یکدیگر بر احتی تشخص داده شوند. چگونگی شماره‌گذاری طبق استاندارد DIN ISO 6433 به شرح زیر است.

- شماره باید با ضخامت خط اصلی نقشه نوشته شود.
- ارتفاع شماره دو برابر ارتفاع اعداد اندازه‌گذاری در نقشه باشد. در کاغذهای A4 و A3 باید برابر ۵ میلی‌متر نوشته شود.
- شماره‌ها باید عمود بر خط افقی نقشه و در کنار خط راهنمای (خط نشانه) نوشته شود.
- هر شماره باید به وسیله یک خط راهنمای (خط نازک) به قطعه مورد نظر وصل شود. ارتباط خط نازک با قطعه موردنظر به وسیله یک دایره کوچک به قطر تقریبی یک میلی‌متر تو خالی یا توپر انجام می‌گیرد.

۵. نقشه را پرنگ، و سپس شماره‌گذاری می‌کنیم. بدین ترتیب با شیوه ترسیم اتصال دو قطعه به وسیله پیچ و مهره سرشش گوش همراه با واشر آشنا شدیم (شکل ۵).


نکته

در برخ قطعاتی که در مجاور یا کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، دقت شود که جهت هاشور هر قطعه خلاف جهت هاشور قطعه‌ی دیگر ترسیم شود.

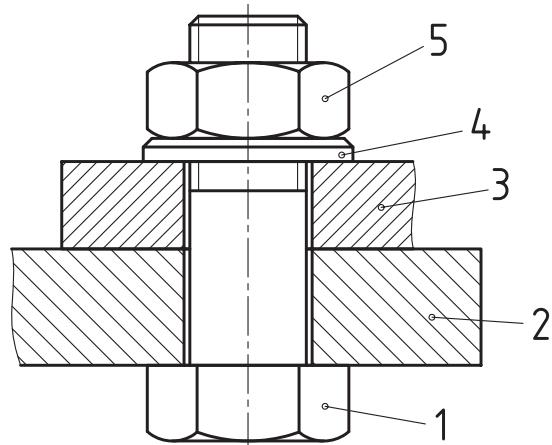

نکته

در مورد ترتیب و چگونگی قرار گرفتن شماره‌ها در بخش‌های بعدی توضیح بیشتری ارائه خواهد شد.

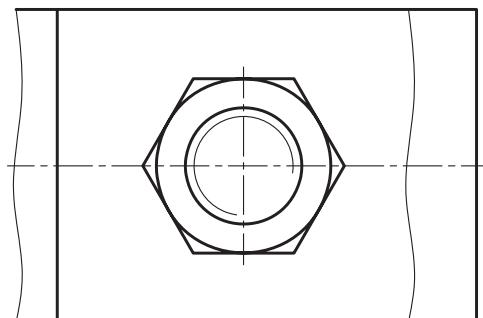




اتصال دو قطعه به وسیله پیچ سر استوانه ای

می خواهیم برای اتصال دو قطعه از پیچ سر استوانه ای


M10 استفاده کنیم.

۱. نخست اندازه سوراخ های پیچ را از جدول پیچ ها استخراج، و آن ها را در حالت برش، مانند شکل زیر، رسم می کنیم.

۲. مشخصات پیچ سر استوانه ای M10 را از جدول پیچ ها استخراج می کنیم و آن را رسم، و سپس اندازه گذاری می کنیم.

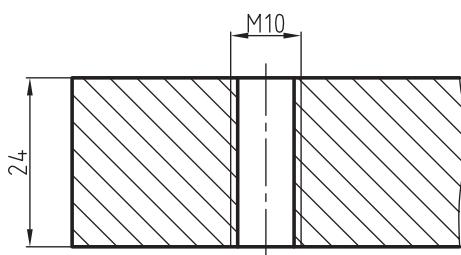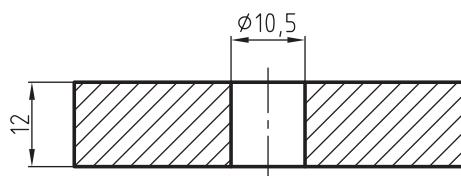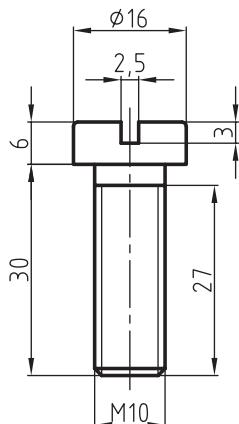


۶. شکل زیر نقشه اتصال مربوط را بدون برش نشان می دهد. با مقایسه دو نقشه می توان فهمید که کدام یک ساده تر به نظر می رسد.

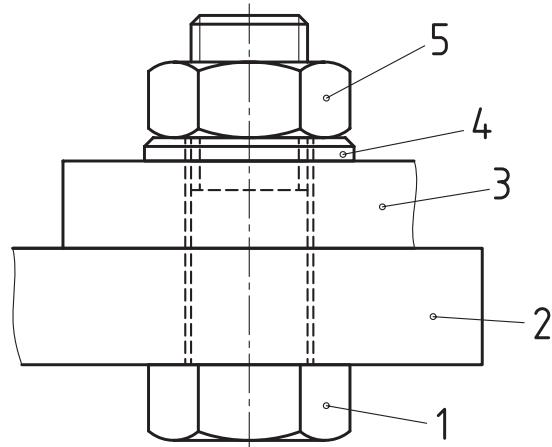


اتصال دو قطعه به وسیله پیچ دوسر دنده شده

در موقعی که سوراخ یکی از قطعات راه بدر نباشد یا ابعاد قطعه به گونه ای باشد که نتوان میله ای پیچ را از سوراخ های هر دو قطعه عبور داد، در این صورت یکی از قطعات را که ضخامت بیشتری دارد، رزوه می کنیم، یعنی مهره ای در آن ایجاد می کنیم و با استفاده از پیچ دو سر دنده همراه با واشر و مهره شش گوش یا چهار گوش اتصال را محکم می سازیم. شکل زیر شیوه اتصال دو قطعه توسط پیچ دوسر دنده و مهره شش گوش را نشان می دهد. با توجه به شکل ملاحظه می کنید که طول قسمت دنده شده سوراخ مهره بزرگ تر از طول دنده پیچی است که درون آن قرار گرفته است.

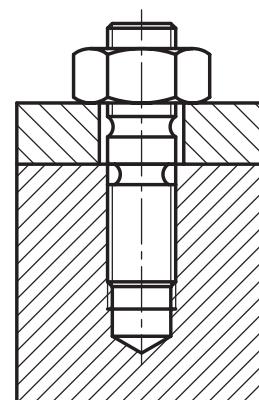

شکل زیر نوعی دیگر از کاربرد پیچ سراسوانه‌ای را نشان می‌دهد.

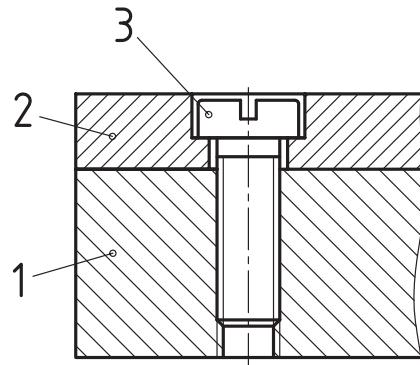

گل پیچ در داخل خزینه استوانه‌ای و هم سطح با سطح قطعه کار قرار می‌گیرد. این کار باعث می‌شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

اتصال دو قطعه بهوسیله پیچ سرخزینه


برای ترسیم اتصال دو قطعه بهوسیله پیچ سرخزینه M10 مانند پیچ‌های سراسوانه‌ای عمل می‌کنیم.

۱. اندازه سوراخ پیچ و خزینه را از جدول مربوطه استخراج، و آنرا در حالت برش رسم می‌کنیم.


۲. پیچ سرخزینه را با توجه به اندازه‌های استخراج شده از جدول ترسیم می‌کنیم.

شکل‌های زیر نحوه ترسیم پیچ، مهره و سوراخ مهره را به طور جداگانه نشان می‌دهد.



۳. پیچ‌ها را درون سوراخ قرار می‌دهیم و ترسیم را کامل می‌کنیم. شیار گل‌پیچ در نمای سطحی طبق استاندارد با زاویه 45° رسم می‌شود. در شکل‌های زیر مراحل اتصال قطعات را ملاحظه می‌کنید.

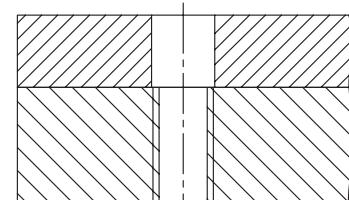

(۱)

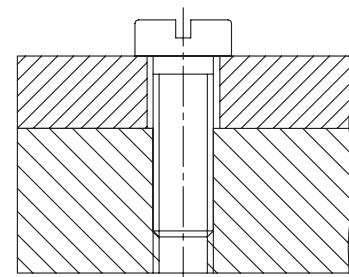







(۲)

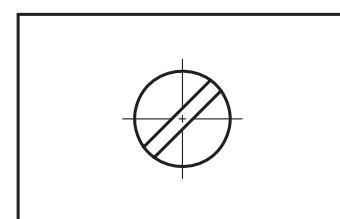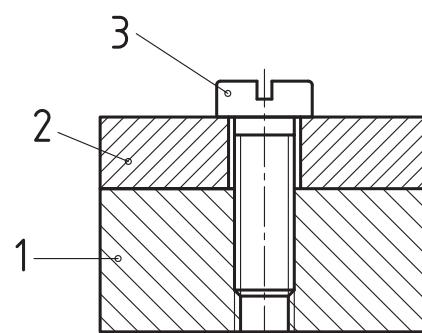

(۳)

در شکل‌های زیر با روش ترسیم پیچ سرخزینه آشنا می‌شوید.

۳. با قرار دادن پیچ در داخل سوراخ، اتصال کامل خواهد شد. شیار گل پیچ مانند پیچ سراستوانه‌ای تحت زاویه 45° رسم می‌شود.

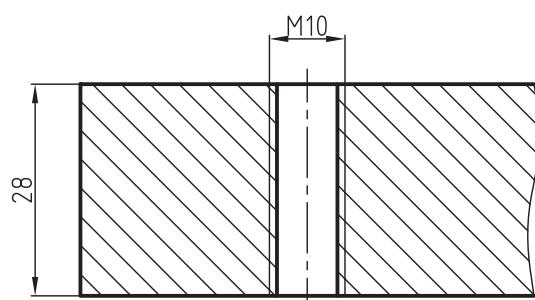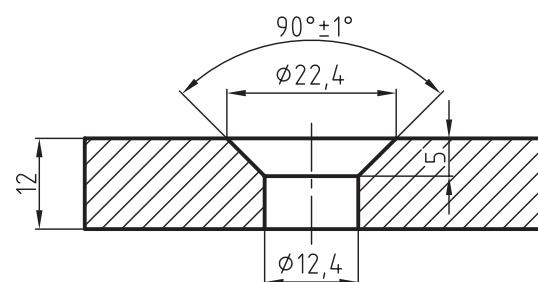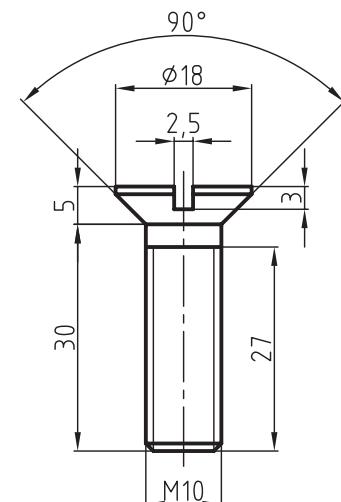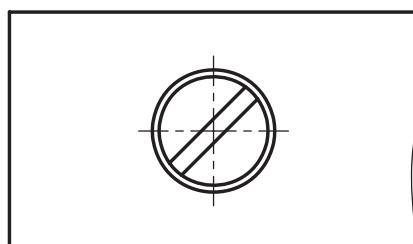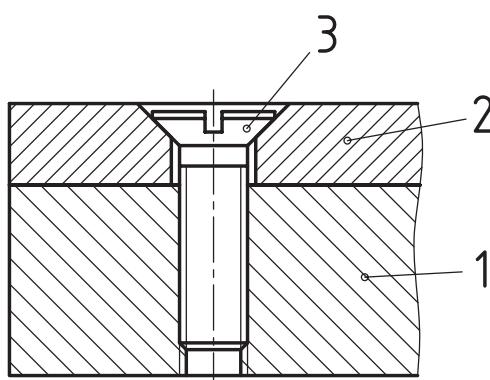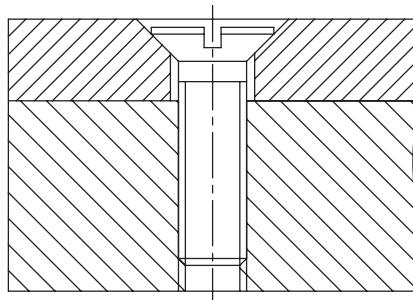


اتصالات قطعات به وسیله پیچ‌های آلن

ایجاد خزینه شش‌گوش در بالای گل پیچ، محل قرار گرفتن آچار آلن است. به وسیله این نوع پیچ می‌توان اتصال محکمی را به وجود آورد. گل پیچ در داخل خزینه استوانه‌ای که در قطعه کار ایجاد می‌شود، قرار می‌گیرد

استخراج می‌کنیم و سپس به ترسیم محل سوراخ‌های پیچ در حال برش می‌پردازیم. در پایان با ترسیم پیچ در جایگاه خود نقشه را کامل می‌کنیم.

و باعث جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی می‌گردد. برای رسم یک اتصال محکم به وسیله پیچ M10 ابتدا ابعاد و مشخصات خزینه آن و همچنین سوراخ‌های پیچ را

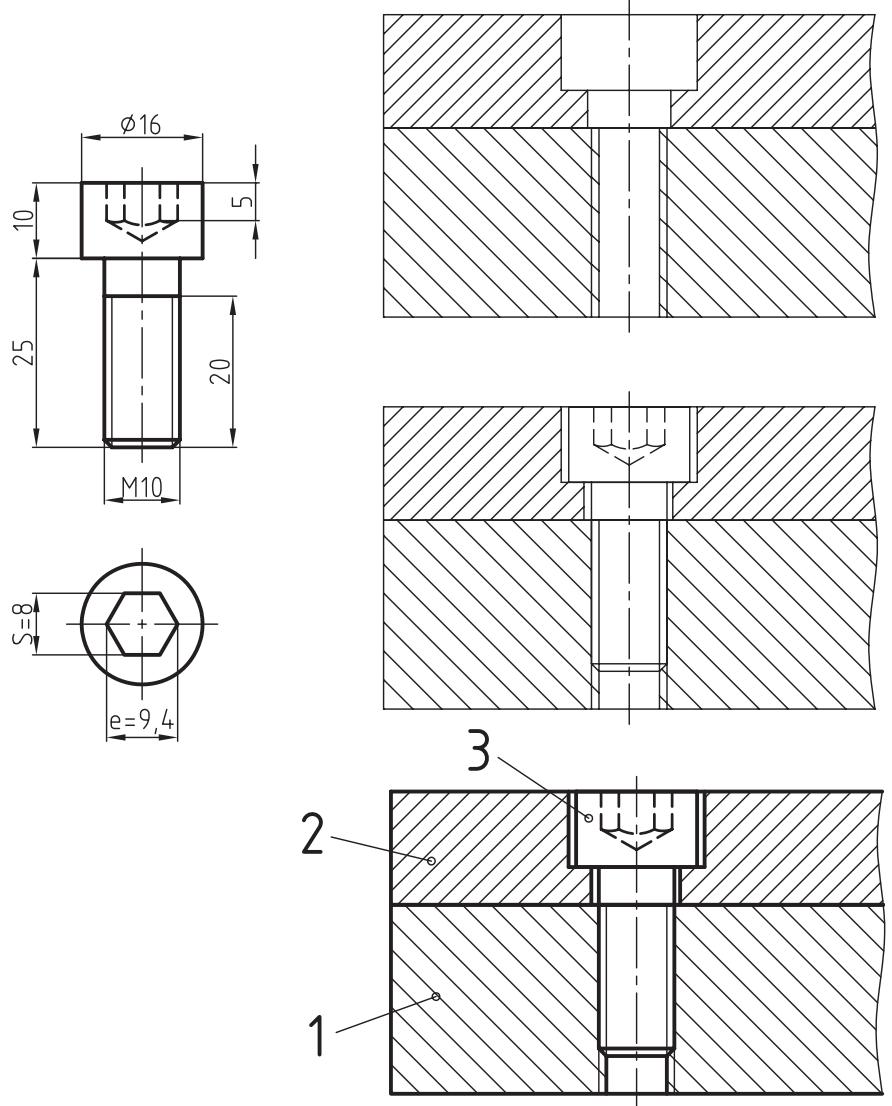



پیچ و آچار آلن از نام سازنده آن یعنی آلن (Allen) گرفته شده است.

دستور کار

هدف: ترسیم یک اتصال پیچ و مهره‌ای

(۳۰ دقیقه)

مشخصات: با استفاده از پیچ سر شش‌گوش M10 و واشر، دو قطعه نشان داده شده در شکل زیر را به هم متصل کنید.
پس از ترسیم، شماره قطعات را مشخص، و سپس اندازه‌گذاری کنید. شکل با مقیاس 1:1 رسم شده است.

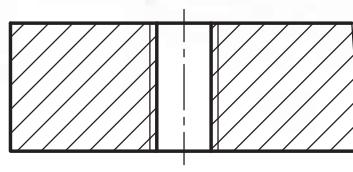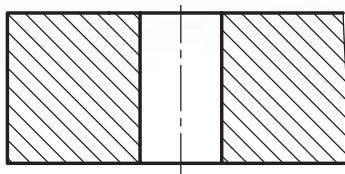

ابتدا مشخصات لازم پیچ و واشر را از جدول پیچ و مهره‌ها و همچنین از جدول واشرها استخراج می‌کنیم.


مشخصات پیچ: $b=18$ $L=40$ $k=7$ $e=19.6$ (طول رزووه)

مشخصات واشر: $S=2$ ضخامت واشر $d_1=10.5$ قطر داخلی $d_2=21$ قطر خارجی



- کاغذ A4 را به طور عمود ببنديد و سپس کادر را رسم کنيد.

مراحل ترسیم


۱. نخست محورهای دو قطعه را در یک امتداد قرارداده و سپس دو قطعه را برابر هم منطبق می‌سازیم و مطابق شکل با خط پر نازک و بدون هاشور رسم می‌کنیم.
۲. واشر را در بالای قطعه شماره ۱ قرار می‌دهیم به طوری که محور آن در امتداد محور سوراخ باشد.
۳. پس از قراردادن واشر، پیچ را در محل استقرار خود قرار داده و آن را محکم می‌بندیم.

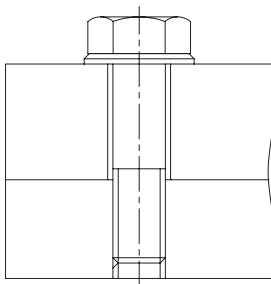

۴. خطوط اضافی را پاک می‌کنیم، پس از رسم هاشور نقشه را پر رنگ، و شماره قطعات را مشخص می‌سازیم.

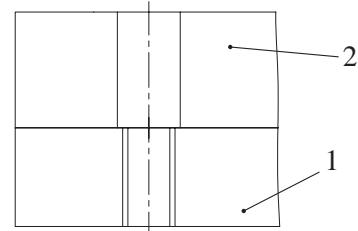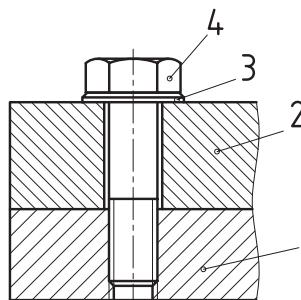

۵. واشر را در بالای قطعه شماره ۱ قرار می‌دهیم به طوری که محور آن در امتداد محور سوراخ باشد.

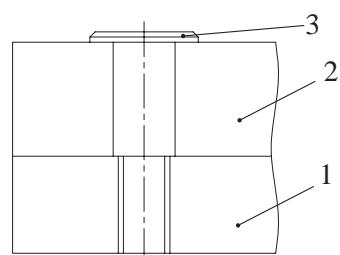


ارزشیابی پایانی

نظری ◀


۱. مفهوم اتصال قطعات را توضیح دهید و انواع آن‌ها را نام ببرید.
۲. اتصالات جدانشدنی را توضیح دهید.
۳. اتصال با پیچ و مهره را توضیح دهید و انواع آن‌را نام ببرید.

عملی ◀



۱. اتصال دو قطعه نشان داده شده در شکل زیر را به وسیله پیچ و مهره M18 روی یک برگ کاغذ A4 با مقیاس ۱:۱ ترسیم، و شماره‌گذاری کنید. اندازه‌های پیچ و مهره، همچنین واشر آنرا از جدول‌های مربوطه استخراج کنید.

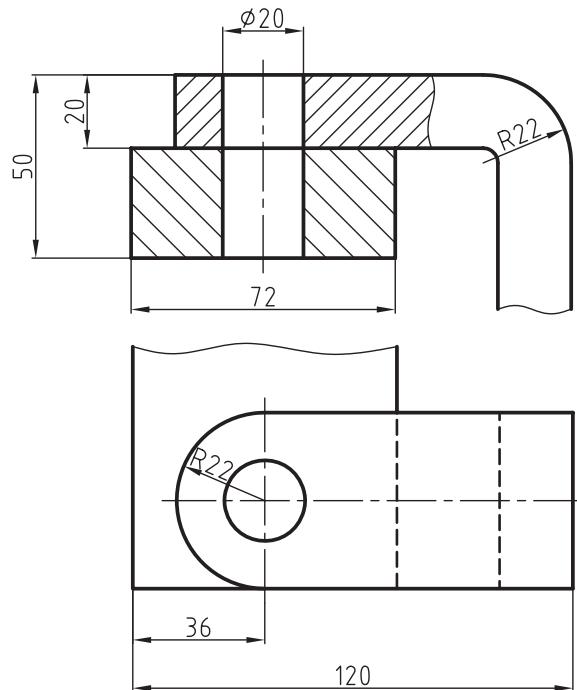



۲. نقشه اتصال قطعات شکل زیر را به وسیله یک پیچ سر شش‌گوش M16 و واشر مناسب با مقیاس ۱:۱ روی یک برگ کاغذ A4 رسم کنید.

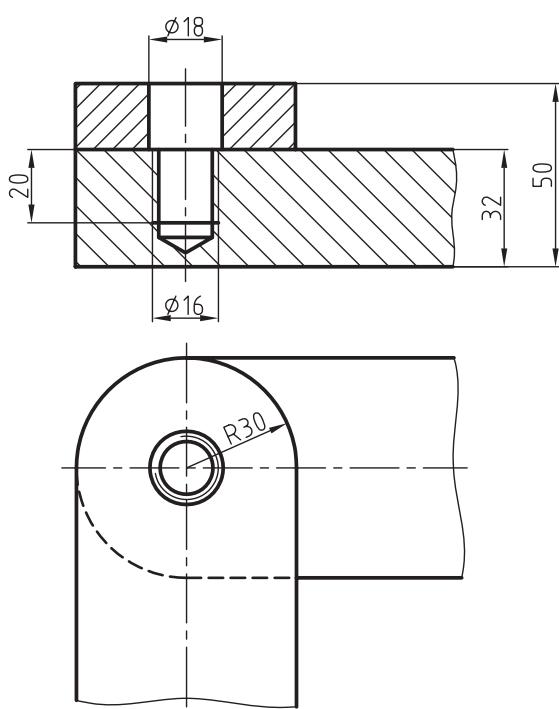


۳. برای اتصال شکل زیر از پیچ‌های سرخزینه و سراستوانه M16 استفاده کنید و سپس نقشه را با مقیاس 1:1 رسم و شماره گذاری کنید.

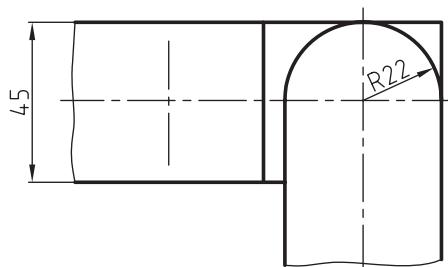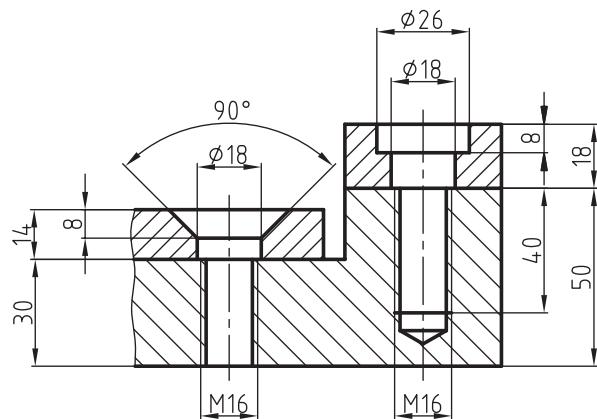

۴. اتصال شکل رو به رو را با پیچ‌های سر چهارگوش M24 کامل، و آن را با مقیاس 1:1 روی یک برگ کاغذ A4 در دو نمای رو به رو و افقی ترسیم کنید. شما می‌توانید اطلاعات و مشخصات مربوط به پیچ‌های سر چهارگوش را از جدول پیچ‌ها تعیین کنید.

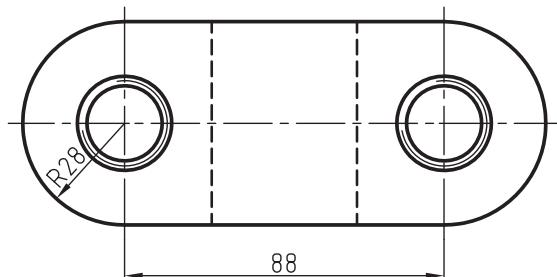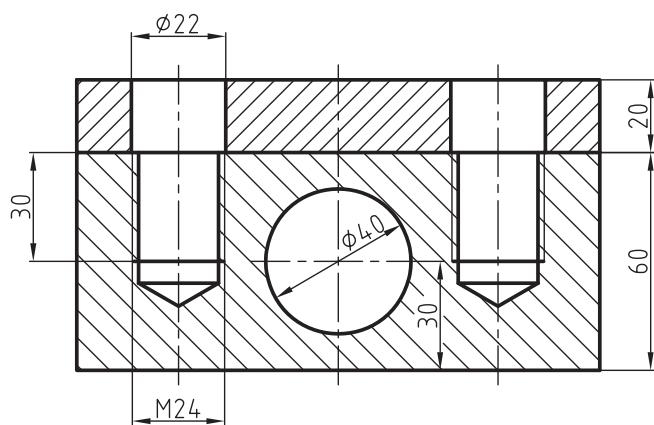

۵. با استفاده از پیچ آلن سرخزینه شش گوش قطعات شکل زیر را بهم بیندید. نقشه اتصال را در دو تصویر رو به رو و افقی با مقیاس ۱:۱ روی یک برگ کاغذ A4 رسم کنید.

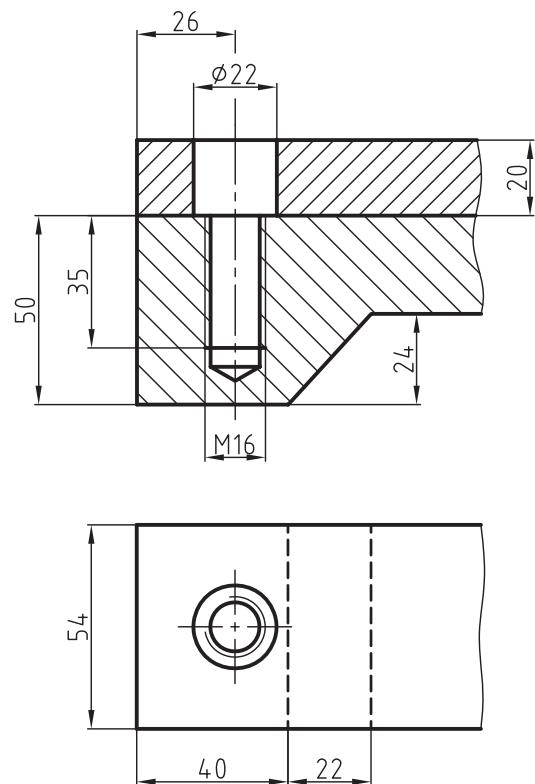

توانایی ترسیم نقشه‌های ترکیبی

◀ در پایان این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

- نقشه‌های ترکیبی را توضیح دهد.
- کاربرد نقشه‌های ترکیبی را شرح دهد.
- اصول ترسیم نقشه‌های ترکیبی را توضیح دهد.
- جدول نقشه‌های ترکیبی را تعریف کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۰	۶	۴

پیش آزمون

۱. نقشه ترکیبی را تعریف کنید.

۲. در چه موضع از نقشه ترکیبی استفاده می شود؟

۳. آیا نقشه ترکیبی را فقط درسنه نما ترسیم می کنند؟

۴. جدول ترکیبی چه نوع جدولی است و در کدام نقشه مورد استفاده قرار می گیرد؟

۵. اصولاً برای ساخت یک مجموعه فقط از نقشه ترکیبی استفاده می شود؟

۶. شماره گذاری روی نقشه های ترکیبی برای چیست؟

۷. آیا می توان یک نقشه ترکیبی را در حالت برش ترسیم کرد؟

۸. موارد مهم در یک جدول ترکیبی کدام اند؟ توضیح دهید.

۹. آیا کارخانجات مختلف از یک نوع جدول ترکیبی استفاده می کنند؟

۱۰. با توجه به نقشه شکل روبرو به پرسش های زیر پاسخ دهید.


- نام نقشه چیست؟

- چرا هاشور در دو جهت مختلف ترسیم شده است؟

- آیا می توانید نام مجموعه را حدرس بزنید؟

- آیا می توانید نام قطعات شماره ۱ تا ۶ را بنویسید؟

- کاربرد مجموعه را تعریف کنید.

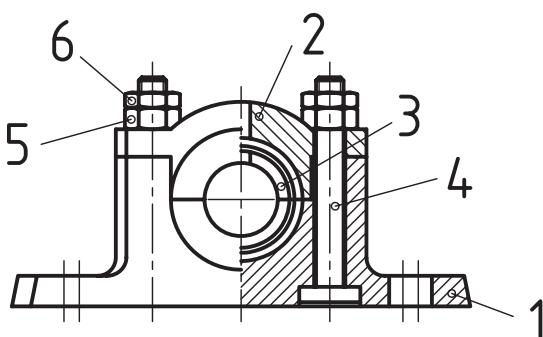


نقشه‌های ترکیبی

نقشه ترکیبی به نقشه مجموعه‌ای از قطعات گفته می‌شود که برای انجام کار خاصی ساخته شده و بهم متصل یا بسته می‌شوند.

شکل زیر نقشه یک گیره دستی را نشان می‌دهد که در یک نما معرفی شده است که برای بستن یا چسباندن

دو یا چند قطعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با چرخاندن دسته‌ی شماره ۱ در جهت یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت، پیچ شماره ۳ به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. بدین ترتیب قطعات کار را که بین سطح تخت قطعه ۱ و صفحه فشاردهنده شماره ۴ قرار می‌گیرند را می‌توان بسته و باز کرد.

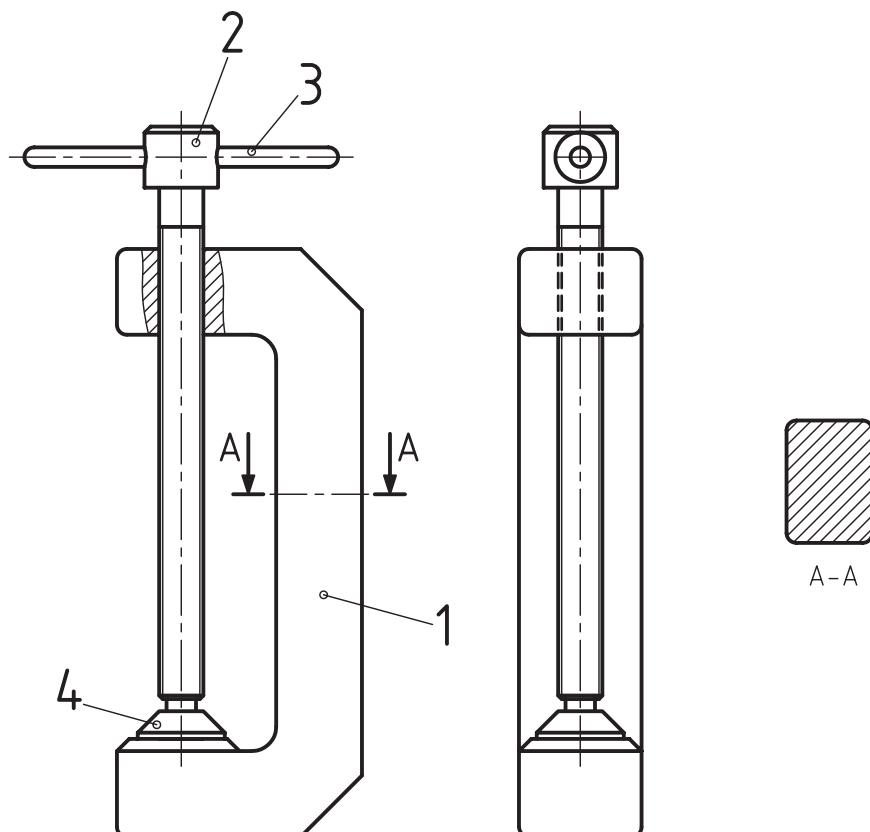


نکته

عمل باز و بسته کردن توسط پیچ شماره ۳ صورت می‌گیرد.

می تواند حول محور شماره ۴ گردش کند و به همراه پولی شماره ۲ کار انتقال حرکت را انجام دهد. با کمی توجه به شکل ملاحظه کنید که عمل اتصال قطعات به وسیله پیچ و مهره صورت گرفته است.

[شکل زیر یک دستگاه انتقال حرکت پولی را نشان می دهد که در دو نما معرفی شده است. قطعه‌ی شماره ۱ که بدنه یا پایه نامیده می شود را می توان روی بدنه دستگاه و یا در جایی که مورد نیاز است، محکم بست. بوش شماره ۳ و سوراخ پولی شماره ۲ که دارای یک انطباق پرسی است،

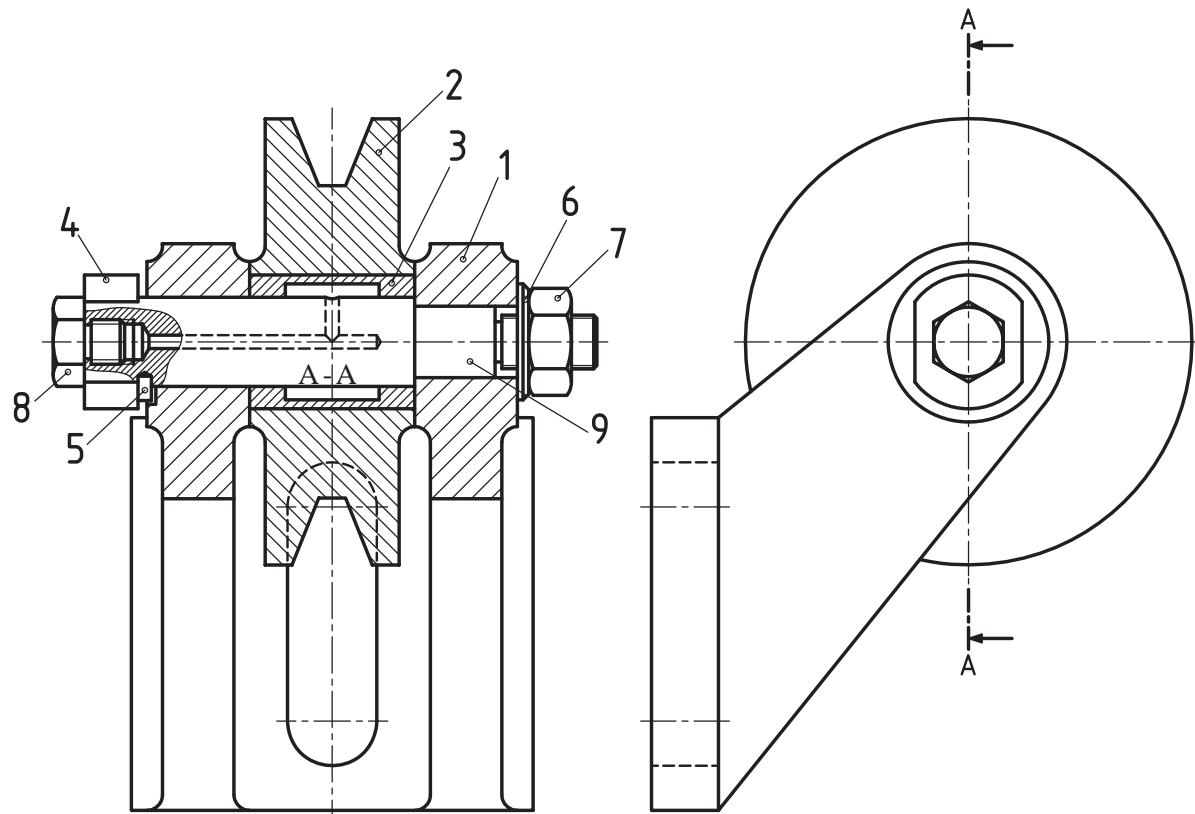


پولی، بوش و غیره از محورهایشان مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به ابعاد و ساختمان محور و چرخ از دو، سه و یا چهار فک، در اندازه‌های گوناگونی ساخته می‌شوند.

در پولی کش شکل زیر فک‌های شماره ۲ می‌توانند روی بدنه شماره ۱ جای‌جا شده و سپس به‌وسیله پیچ شماره ۵ در جای خود ثبیت شوند. پیچ شماره ۶ که در داخل مهره ایجاد شده، در بدنه شماره ۱۱

در شکل زیر نقشه مجموعه یک دستگاه پولی‌کش (فولی‌کش) را ملاحظه می‌کنید که در دو تصویر رو به رو و نیم‌رخ با مقیاس ۱:۲ رسم شده است.



دیتال A، نقشه جزئی قطعات شماره‌ای ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ است که با مقیاس بزرگ‌تری ترسیم شده است. در نقشه جزئی مشخصات قطعات ۶ تا ۱۰ به‌طور کاملاً دقیق نشان داده شده است.

دستگاه‌های پولی‌کش برای خارج ساختن چرخ‌دنده،

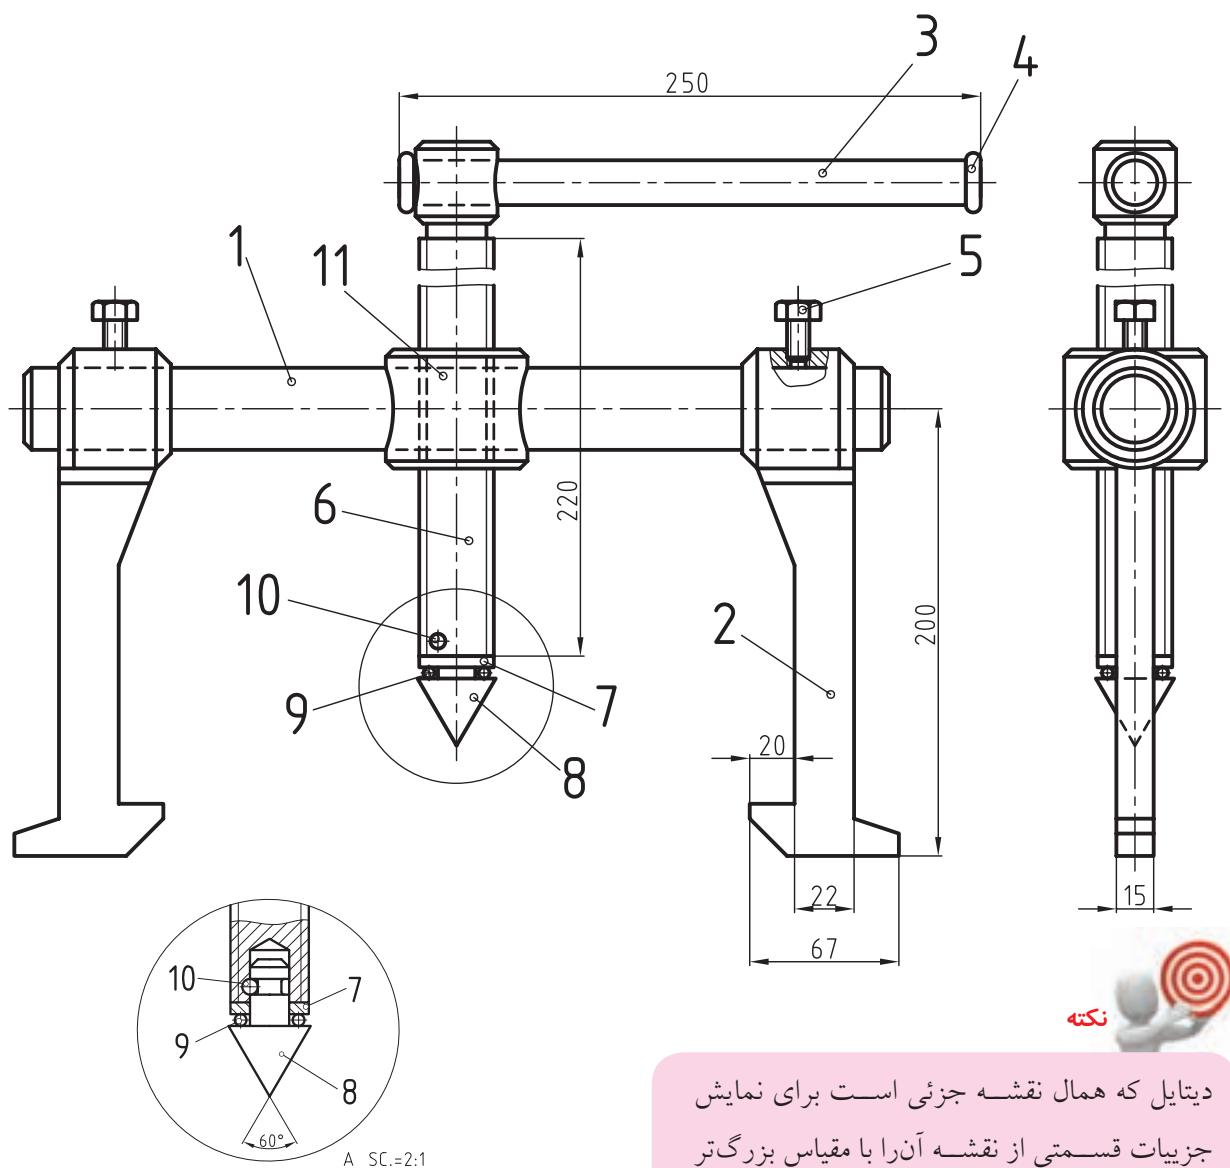


دیتالی که همال نقشه جزئی است برای نمایش جزئیات قسمتی از نقشه آنرا با مقیاس بزرگ‌تر رسم می‌کنند.

نیاز اساسی برای مهندسین و تولیدکنندگان در صنعت به حساب می‌آید. یک نقشه‌کش ماهر باید از توانایی خوبی در ترسیم نقشه‌های ترکیبی برخوردار باشد.

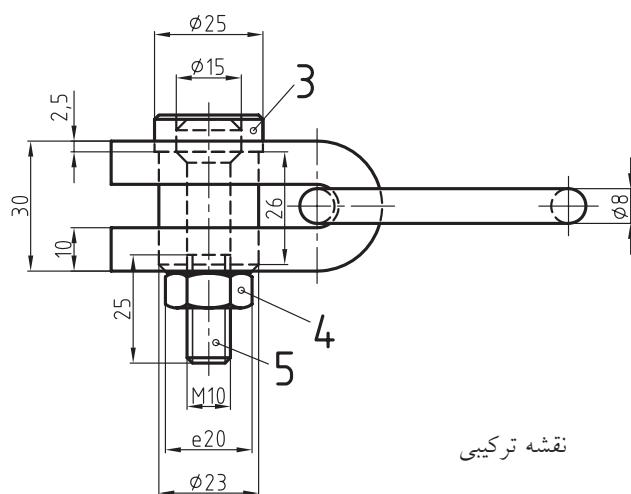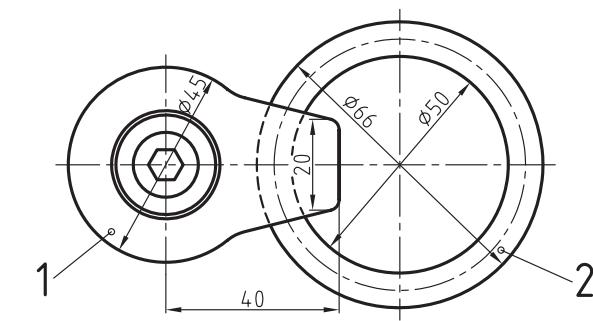

روش استفاده از پولی کش و چگونگی خارج کردن چرخ از محور را در شکل زیر ملاحظه می‌کنید. برای آشنایی با طرز کار آن به توضیحات زیر توجه کنید:

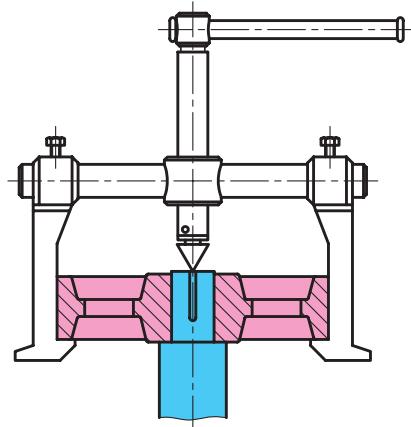

رأس مخروط شماره ۸ در مرکز محور قرار داده می‌شود. فاصله بین دو فک باید به گونه‌ای تنظیم شود که زبانه فک در پشت چرخ، مطابق شکل، قرار گیرد. تسممه شماره ۳ را در جهت عقربه ساعت چرخانده تا پیچ شماره ۶ به طرف پایین حرکت کند و نیرویی به محور وارد شود که آنرا در راستای خود به پایین فشار دهد. این کار باعث می‌شود تا زبانه فک‌ها نیرویی در جهت عکس به چرخ وارد کنند که این نیرو سبب خارج شدن آن از محور می‌گردد.



کاربرد نقشه‌های ترکیبی در طراحی

فرض کنید هدف، طراحی یک قلاب یا یک حلقه اتصال است. طراح فکر خود را به صورت اسکچ (ترسیم نقشه با دست آزاد) (کروکی) معرفی می‌کند. برای ارتباط دقیق بین قطعات و بررسی آن، کروکی باید به صورت یک نقشه ترکیبی ارائه شود.

کاربرد نقشه‌های ترکیبی

اصولاً برای طراحی یک دستگاه، آشنایی با طرز کار آن جهت انجام تعمیرات احتمالی و همچنین سوار کردن قطعات، به نقشه‌های ترکیبی نیاز است. با داشتن نقشه‌های ترکیبی می‌توان ارتباط بین قطعات، وظیفه هر قطعه را از دیگری تشخیص داد. بهمین دلیل نقشه‌های ترکیبی یک

در شکل‌های زیر کروکی ارائه شده و نقشه ترکیبی آن را ملاحظه می‌کنید.

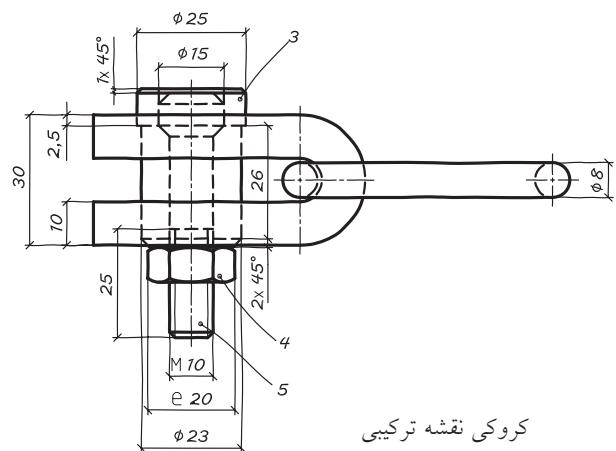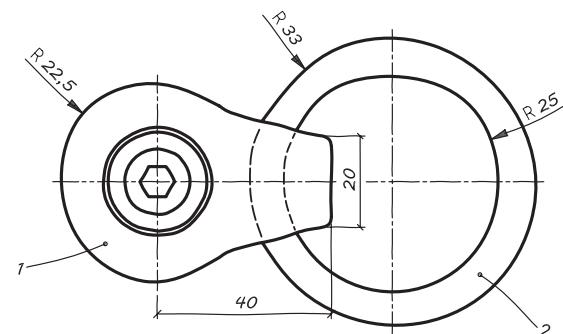


سوار و پیاده کردن دستگاهها

اصل‌اً از روی یک نقشه ترکیبی می‌توانیم با طرز کار یک دستگاه و نحوه اتصال قطعات آن آشنا شویم. همچنین قطعات آن را روی هم سوار و یا از هم جدا کنیم و در صورت لزوم به تعمیر آن بپردازیم.

با توجه به مطالب گفته شده، ساختمان و طرز کار یک دستگاه و قطعات مربوط به آن به وسیله یک نقشه ترکیبی



معرفی می‌شود. از این‌رو یک نقشه‌کش باید به شیوه‌ی ترسیم یک نقشه ترکیبی به‌خوبی آشنا باشد و نیز بتواند قطعات آن را پیاده سازد و در تصاویر لازم ترسیم کند. شکل زیر نقشه دستگاهی را در دو نما با مقیاس 1:1 رسم شده، نشان می‌دهد. آیا می‌توانید نام دستگاه را حدس بزنید؟ با کمی توجه به شکل، با نام قطعات، شکل هر قطعه و طرز کار دستگاه آشنا می‌شوید.

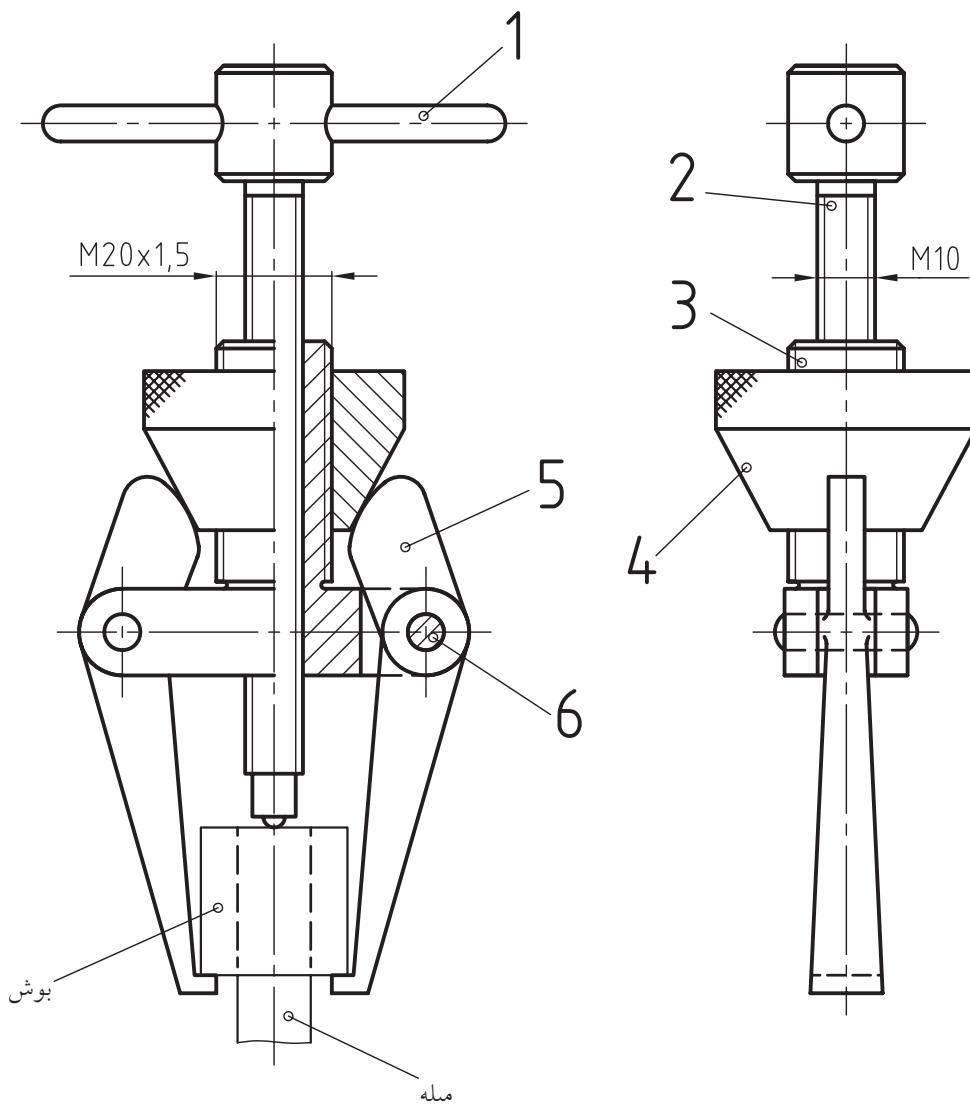



نام قطعات و طرز کار آنها

قطعه شماره ۱ دسته است. از دسته برابر باز کردن و پستن


پیچ شماره ۲ استفاده می‌شود.

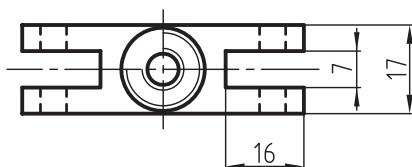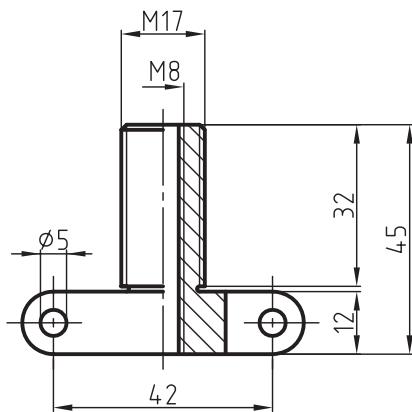

مهره شماره ۴ که با پیچ M20 قطعه ۳ درگیر است، برای تنظیم و تثبیت فاصله بین دو فک بازو های شماره ۵ مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور سطح مخروطی آن باید با منحنی سطح بالای قطعه‌ی شماره ۵ در حالت تماس، قرار گرفته باشد.

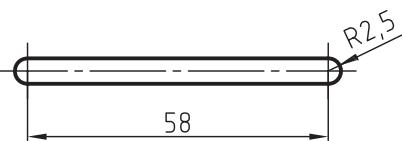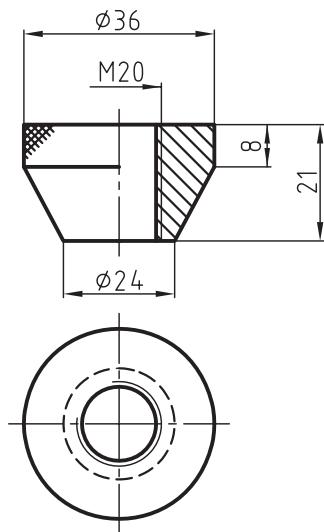

قطعه شماره ۲ پیچ M10 است که با سوراخ مهره شده بدنی شماره ۳ درگیر است. پیچ شماره ۲ فقط دارای حرکت دورانی است و بهوسیله دسته شماره ۱ می‌تواند در جهت عقربه‌های ساعت و یا خلاف آن بچرخد.

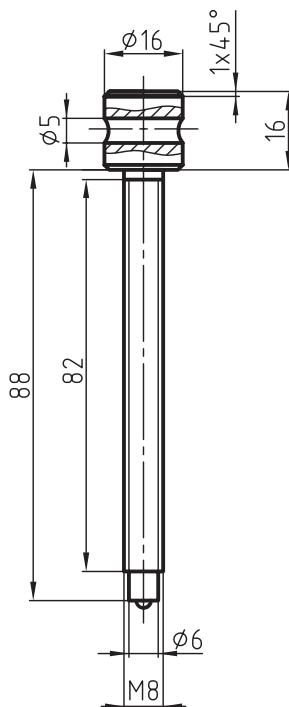

به طراحی بدنہ قطعه شماره ۳ توجه کنید. زبانه‌های شماره ۵ در داخل شیار بدنہ قرار گرفته و به وسیله دو عدد پین شماره ۵ از طرفین به آن متصل شده‌اند. در گیری سوراخ

است که بین بوش و محور یک انطباق پرسی سبک برقرار است. برای آشنایی با طرز کار دستگاه به توضیحات زیر توجه کنید.


زبانه پیچ شماره ۳ را در سطح بالای محور و درست در مرکز آن قرار می‌دهیم.

سطح بالای فک‌های شماره ۶ را در سطح زیرین بوش قرار می‌دهیم و سپس فاصله بین آن‌ها را تنظیم می‌کنیم. این فاصله‌ها به وسیله مهره شماره ۴ ثابت می‌گردد.

با چرخاندن دسته شماره ۱ در جهت عقربه ساعت، بدنه شماره ۳ با بازوی شماره ۶ به سمت بالا حرکت می‌کند و در نتیجه بوش را از محور خارج می‌سازند.

با توجه به توضیحات داده شده، کار دستگاه خارج کردن بوش، پولی یا چرخ از محور است.

قطعه شماره ۵ یا بازوی ها که تعداد آن‌ها دو عدد است، به وسیله پین شماره ۶ به بدنه شماره ۳ وصل می‌شود.

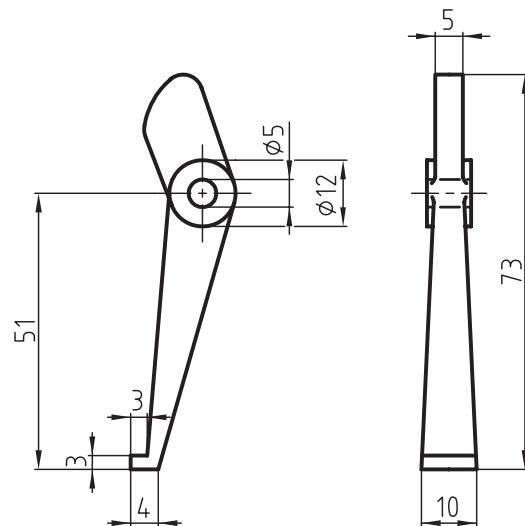


اصول ترسیم نقشه‌های ترکیبی

همان‌طور که در بحث قبلی توضیح داده شد، وظیفه هر نقشه ترکیبی، معرفی دقیق ساختمان یک دستگاه، طرز کار هر قطعه و شیوه اتصال آن‌هاست، بنابراین نقشه باید به گونه‌ای ترسیم شود که این اهداف را به خوبی بیان کند. برای ترسیم یک نقشه ترکیبی توجه به نکات زیر ضروری است:

شماره‌گذاری

برای تشخیص قطعات لازم است نقشه شماره‌گذاری شود. یعنی هر قطعه باید با یک شماره مشخص شود. شماره‌گذاری باید دارای نظم خاصی باشد و سعی شود به ترتیب سوار کردن یا پیاده‌سازی قطعات نوشته شود. با شماره‌گذاری می‌توان تعداد قطعات موجود در هر دستگاه را مشخص کرد. توجه داشته باشید که برای هر

این بازو می‌تواند حول پین شماره ۶ حرکت کند. با توجه به ابعاد موردنیاز فاصله‌ی بین دو فک تنظیم و با مهره‌ی شماره ۴ ثابت می‌شود. پین شماره ۶ برای اتصال بازوی شماره ۵ به قطعه‌ی شماره ۳ به کار رفته است. تعداد آن دو عدد است.

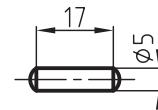

آشنایی با طرز کار یک دستگاه

با نام قطعات و طرز کار آن‌ها آشنا شدید. طرز کار دستگاه بسیار ساده است. همان‌طور که در شکل نشان داده شده کار دستگاه، خارج کردن بوش از محور است. بدینه

همه نقشه‌ها امکان‌پذیر نیست.

ب) اندازه‌های لازم مانند ابعاد، همچنین طول، عرض و

ارتفاع مجموعه روی نقشه نمایش داده شود.

در شکل زیر نقشه دستگاهی دیده می‌شود که در یک‌نما و برش موضعی ترسیم شده است. به شیوه اندازه‌گذاری، جهت هاشور و شماره قطعات توجه کنید و سپس به هریک از پرسش‌ها به صورت منطقی و با ذکر دلیل پاسخ دهید.

آیا نمای معرفی شده برای تجزیه و تحلیل قطعات کافی است؟

اندازه‌های ارائه شده برای تعیین اندازه کلیه قطعات کافی است؟

آیا جهت هاشورها می‌توانند هر یک از قطعات را به درستی معرفی کنند؟

قطعه یک شماره در نظر بگیرید و از تکرار شماره‌ها خودداری کنید.

برش

برای درک و تشخیص جزئیات یک نقشه ترکیبی از برش استفاده می‌کنند. شیوه‌ی ترسیم برش در ارائه یک نقشه‌ی ترکیبی واضح و گویا از اهمیت زیادی برخوردار است. برای ترسیم یک برش در نقشه‌ای پیچیده، می‌توان از چند روش مختلف بهره گرفت.

۱. استاندارد مربوط به شماره‌گذاری قطعات در مبحث اتصالات توضیح داده شده است.


۲. جهت هاشور برش‌ها در قطعات مجاور که برخلاف یکدیگر ترسیم می‌شوند، به ما کمک می‌کنند تا با مشخصات و جزئیات تک‌تک قطعات بهتر آشنا شویم. از مزایای دیگر برش، حذف تعداد زیادی از خط‌چین‌هاست.

۳. نقشه ترکیبی باید در تصویرهای لازم رسم شود، به‌طوری‌که هم قطعات موجود را به وضوح نمایش دهد و هم روش کارکرد آن‌ها را معرفی کند. با توجه به ترکیب قطعات می‌توان قطعه را در یک، دو یا سه‌نما ترسیم کرد. در صورت لزوم از تصویرهای کمکی نیز می‌توان استفاده کرد.

اندازه‌گذاری

یک نقشه ترکیبی باید به گونه‌ای اندازه‌گذاری شود که اندازه‌ی همه‌ی قطعات و همچنین ابعاد کلی مجموعه قابل استخراج باشد. بهمین جهت نمایش اندازه‌ها به دو صورت زیر امکان‌پذیر است.

الف) نقشه به‌طور کامل اندازه‌گذاری شود. این روش اندازه‌گذاری اولاً باعث شلوغی نقشه می‌شود و ثانیاً در

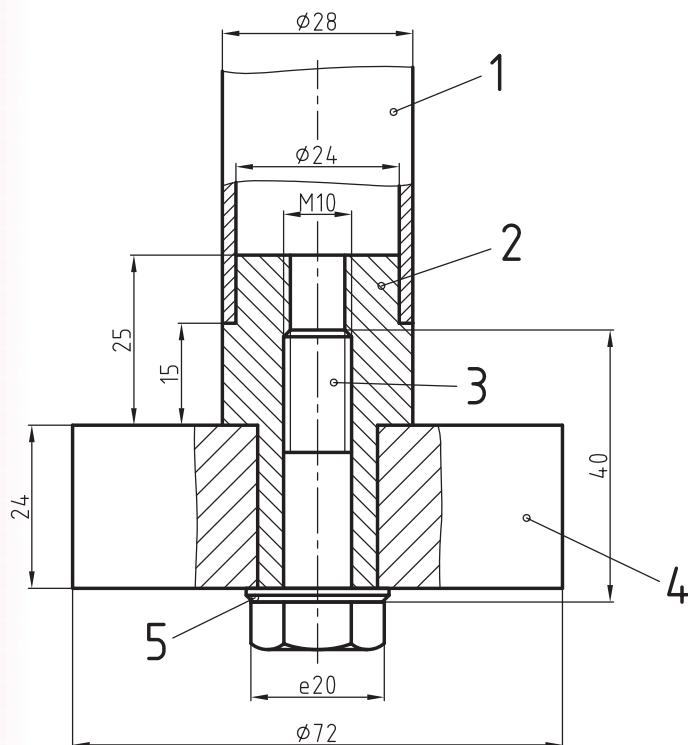

زیر پاسخ دهد.

آیا دو نمای داده شده برای معرفی قطعات و طرز کار

مجموعه کافی به نظر می‌رسد؟

آیا می‌توان اندازه‌ی قطعات و مجموعه را از روی

اندازه‌های ارائه شده، تعیین کرد؟

به شکل زیر که نقشه ترکیبی یک کلمب^۱ را در دونما

معرفی کرده، توجه کنید:


سوراخ مهره شده میله شماره ۲ آن در برش موضعی ترسیم

شده است. بازو (اهرم) شماره ۳ آن با زاویه 30° درجه

نسبت به محور افقی و در پایین ترین حالت خود قرار

گرفته است. با توجه به اندازه‌های داده شده به پرسش‌های

گفته است.

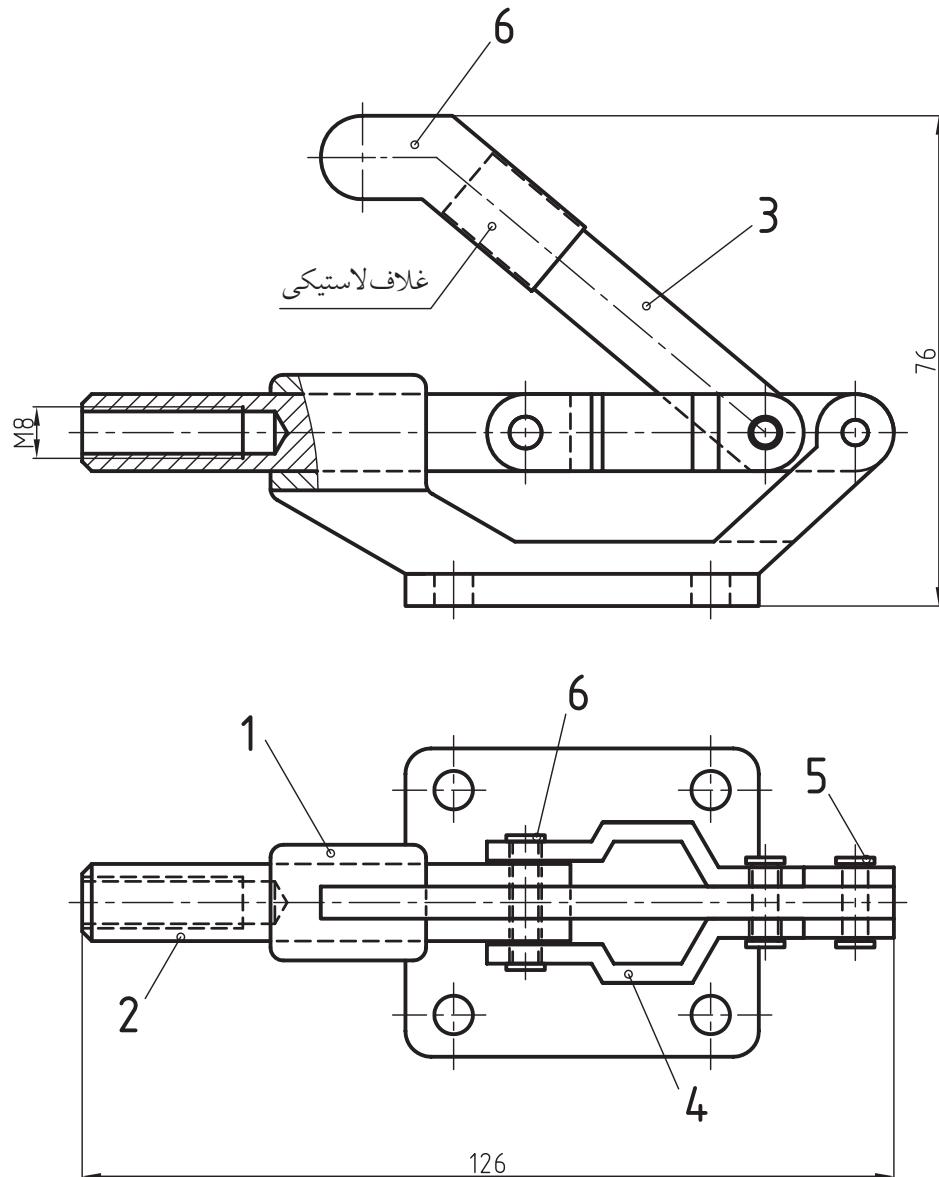


۱. کلمب یک نوع گیره است که در شکل‌های متنوعی ساخته می‌شود و در صنعت کاربرد فراوانی دارد.

شما راهنمای بسیار خوبی در معرفی قطعه شماره ۱ باشد.
به نظر شما استفاده از نمای جانبی به جای تصویر کمکی مناسب است؟

از کدام برش برای تصویر نمای رو به رو استفاده شده است؟

مجموعه ارائه شده در شکل زیر، به پایه یک جک مربوط است که در دونما و یک تصویر کمکی دیده می شود. نمای رو به رو در برش کامل و نمای افقی در حالت نیم برش با اندازه گیری کامل، انطباقات و کیفیت مطرح را نشان می دهد. تصویر کلی در جهت دید A می تواند برای

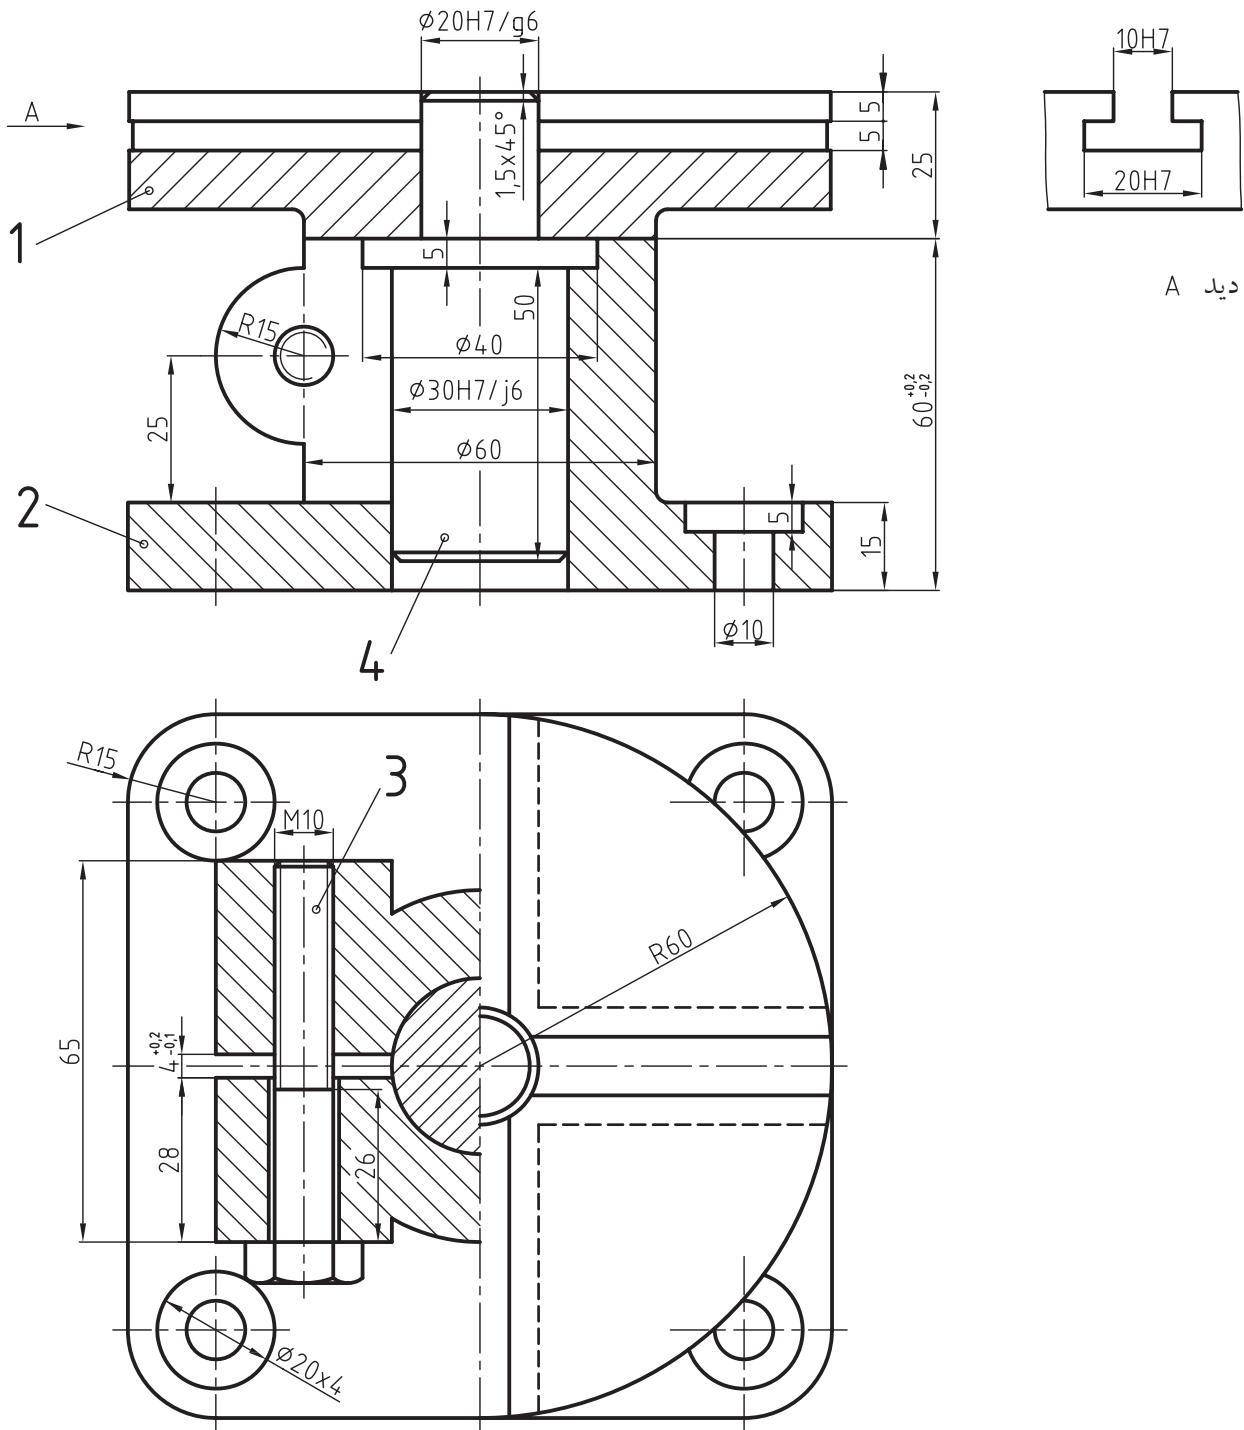

جدول ترکیبی

اطلاعات و مشخصات مربوط به مجموعه را دارا باشد و همچنین همه قطعات آن را معرفی کند. به چنین جدولی، جدول نقشه ترکیبی یا مرکب گفته می‌شود.

با توجه به توضیحات داده شده هر جدول ترکیبی معمولاً از دو قسمت تشکیل می‌شود:

۱. قسمت پایین جدول شامل اطلاعات عمومی است که در بیشتر جدول‌ها مشترک است. مانند: نام شرکت، سفارش دهنده، رسام، بازیین، تصویب کننده، نام دستگاه یا مجموعه، شماره نقشه، تولرانس عمومی، مقیاس، تاریخ و غیره.

۲. قسمت بالای جدول که به مشخصات قطعات استاندارد و غیر استاندارد مربوط است. مشخصات هر قطعه به ترتیب شماره در یک ردیف از ستون افقی نوشته خواهد شد. این مشخصات به شرح زیر است:

نام قطعه، شماره قطعه، تعداد، جنس، استاندارد، وزن، ابعاد اولیه و اطلاعات دیگری که مورد نیاز هر سازنده با توجه به نوع محصول آن است.

ابعاد جدول‌ها استاندارد نیست و براساس نیاز تعیین می‌گردد. جدول ترکیبی صفحه بعد جهت ترسیم نقشه‌ها و تمرینات این کتاب معرفی می‌شود.

برای تولید هر قطعه یا محصول، به اطلاعاتی از قبیل اندازه‌ها، علائم انطباقی، پرداخت سطوح، عملیات حرارتی و یا پوششی و غیره نیاز است. همان‌طور که می‌دانید سازنده می‌تواند این اطلاعات را از روی نقشه کسب کند. فکر می‌کنید کسب این اطلاعات برای تولید یک مجموعه یا محصول برای تولیدکننده کافی است؟ پرسش این است که مجموعه توسط کدام کارخانه تولید شده؟ یا ترسیم کننده آن کیست؟ نقشه توسط چه کسی کنترل شده است؟

پس برای هر نقشه به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. این اطلاعات باید در کجای نقشه نوشته شود؟

اداره استاندارد جهانی ISO این وظیفه را به عهده جدول نقشه قرارداده که باید در قسمت سمت راست پایین هرنقشه چسبیده به کادر قرار گیرد. همه شما با این جدول‌ها آشنا هستید. جدول‌هایی با درج اطلاعات عمومی در آن‌ها که برای ترسیم نقشه یک قطعه تکی، یا یک نقشه ساده به کار می‌رود. با کمی دقت متوجه خواهید شد که این جدول نمی‌تواند به نیاز یک نقشه مجموعه‌ای که از چند قطعه تشکیل می‌شود، پاسخ دهد. پس به جدولی نیاز داریم که



تنوع تولید محصولات در کارخانجات مختلف ایجاب می‌کند که هر کارخانه‌ای برای خود جدول مناسبی انتخاب کند. از این‌رو شکل جدول و ابعاد آن‌ها در کارخانجات مختلف، متفاوت خواهد بود.

ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	شماره تعداد	3	
						2	
						1	
						تغییرات	
تولرانس عمومی: 1802768		نام شرکت:		امضاء	تاریخ	نام	طراح
مقیاس							رسم
							بازبین
							تصویب
		نام مجموعه:		سفارش دهنده:	شماره نقشه		A4



دستور کار شماره ۱



هدف: ترسیم نقشه ترکیبی، چگونگی شماره‌گذاری آن،
روش تکمیل جدول ترکیبی، تجزیه و تحلیل مجموعه

(۱۲۰ دقیقه)

مشخصات: نقشه ترکیبی مکانیزم «دنده جغجغه‌ای» شکل صفحه بعد را با توجه به کادر و جدول ترکیبی که با آن آشنا شدید، ترسیم کنید.

پس از تجزیه و تحلیل مجموعه رو به رو نام هر قطعه و تعداد آن را مشخص کنید.

با شماره‌گذاری قطعات ترکیبی نقشه را کامل کنید.

نقشه را با مقیاس ۱:۱ رسم کنید.


با کمی دقت متوجه خواهید شد که مجموعه از ۱۴ جزء تشکیل شده است. تعداد بعضی از این اجزاء دو عدد است. پس تعداد و ستون‌های افقی جدول برابر با ۱۴ است.

مراحل ترسیم

۱. کاغذ A4 را به صورت عمود می‌بنديم.
۲. کادر و جدول ترکیبی را رسم می‌کنيم.
۳. ابتدا خطوط تقارن افقی و عمودی را رسم، و سپس با اندازه‌برداری نقشه را با مقیاس ۱:۱ رسم می‌کنيم.
برای رسم قطعه شماره ۶، مرکز و اندازه شعاع قوس‌ها را می‌توان با استفاده از محل برخورد عمود منصف و تراهای دلخواه، تعیین کرد.

طرز کار مجموعه


- با حرکت میله ۱۴ به سمت چپ، مرکز قطعه شماره ۲ تا فاصله A انتقال می‌یابد. زبانه‌ی شماره ۶ که با چرخ دنده شماره ۱ درگیر است، به همراه قطعه شماره ۲ در جهت خلاف عقربه‌های ساعت گردش می‌کند و باعث حرکت قطعه شماره ۳ می‌شود.
- وقتی میله شماره ۱۴ به سمت راست حرکت کند، زبانه قطعه شماره ۶ به حالت اول بر می‌گردد.

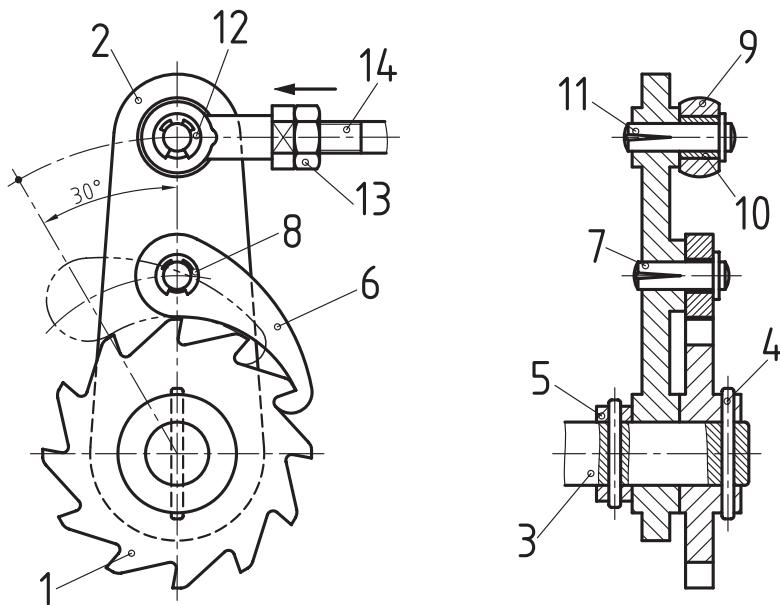

شماره	تعداد	نام قطعه	جنس	استاندارد	وزن	ابعاد اولیه
میله پیچ	1	14				
مهره شش گوش	1	13				
خار پولکی	1	12				
پین چاکدار	1	11				
بوش	1	10				
میله	1	9				
خار پولکی	1	8				
پین چاکدار	1	7				
واشر	1	6				
پین	1	5				
محور	2	4				
بلنده	1	3				
دنده جغجغه	1	2				
	1	1				
تغییرات						
طراح						
رسم						
بازبین						
تصویب						
نام						
تاریخ						
امضاء						
نام						
نام شرکت:						
تولرانس عمومی:						
1802768						
مقیاس						
نماد		نام مجموعه: دنده جغجغه‌ای		سفارش دهنده:		شماره نقشه
						A4

ارزشیابی پایانی

۱. موارد استفاده از نقشه ترکیبی را نام ببرید.
۲. جدول ترکیبی را توضیح دهید.
۳. به چه دلیل جدول ترکیبی کارخانجات مختلف یکسان نیستند؟
۴. برش چه نقشی در ترسیم نقشه مرکب دارد؟
۵. دلایل ارائه نقشه ترکیبی در یک نما را توضیح دهید.
۶. دلایل شماره‌گذاری در نقشه ترکیبی چیست؟
۷. دلیل استفاده از تصویر کمکی در نقشه ترکیبی چیست؟ آیا همیشه می‌توان از تصویر کمکی استفاده کرد؟
۸. برای ارائه یک نقشه ترکیبی همیشه به یک جدول ترکیبی نیاز است. چرا؟
۹. عوامل ارائه یک نقشه ترکیبی خوب را نام ببرید.
۱۰. با توجه به نقشه ترکیبی مجموعه شکل زیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
 - الف) نام مجموعه چیست؟
 - ب) طرز کار مجموعه را توضیح دهید.
 - پ) تعداد قطعات مجموعه و نام هر قطعه را بنویسید.
 - ج) آیا می‌توانید قطعه‌ی A و B را به وسیله پیچ و مهره شش‌گوش به هم وصل کنید؟
 - د) نقشه را پس از شماره‌گذاری با مقیاس 1:1 روی یک برگ کاغذ عمودی همراه با جدول ترکیبی رسم و اندازه‌گذاری کنید.

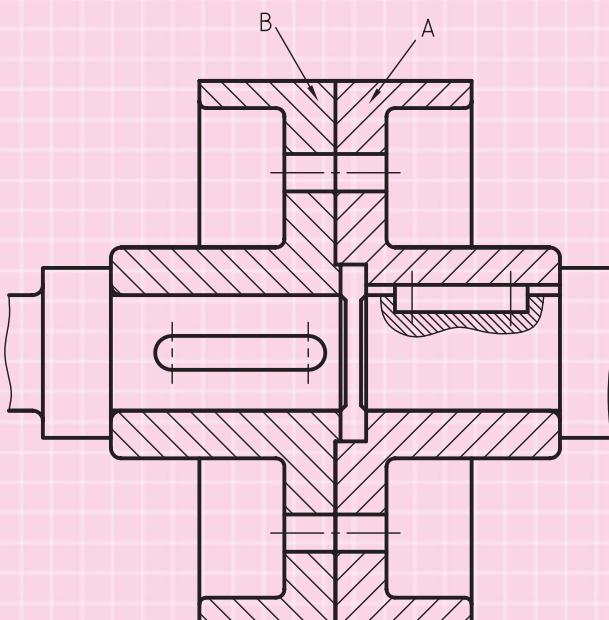


نکته

برای نشان دادن تعداد ۴ عدد پیچ و مهره شکل رویه رو از چه تصویری استفاده می‌کنید؟



۱۱. شکل زیر نقشه مرکب مجموعه‌ای را نشان می‌دهد. به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

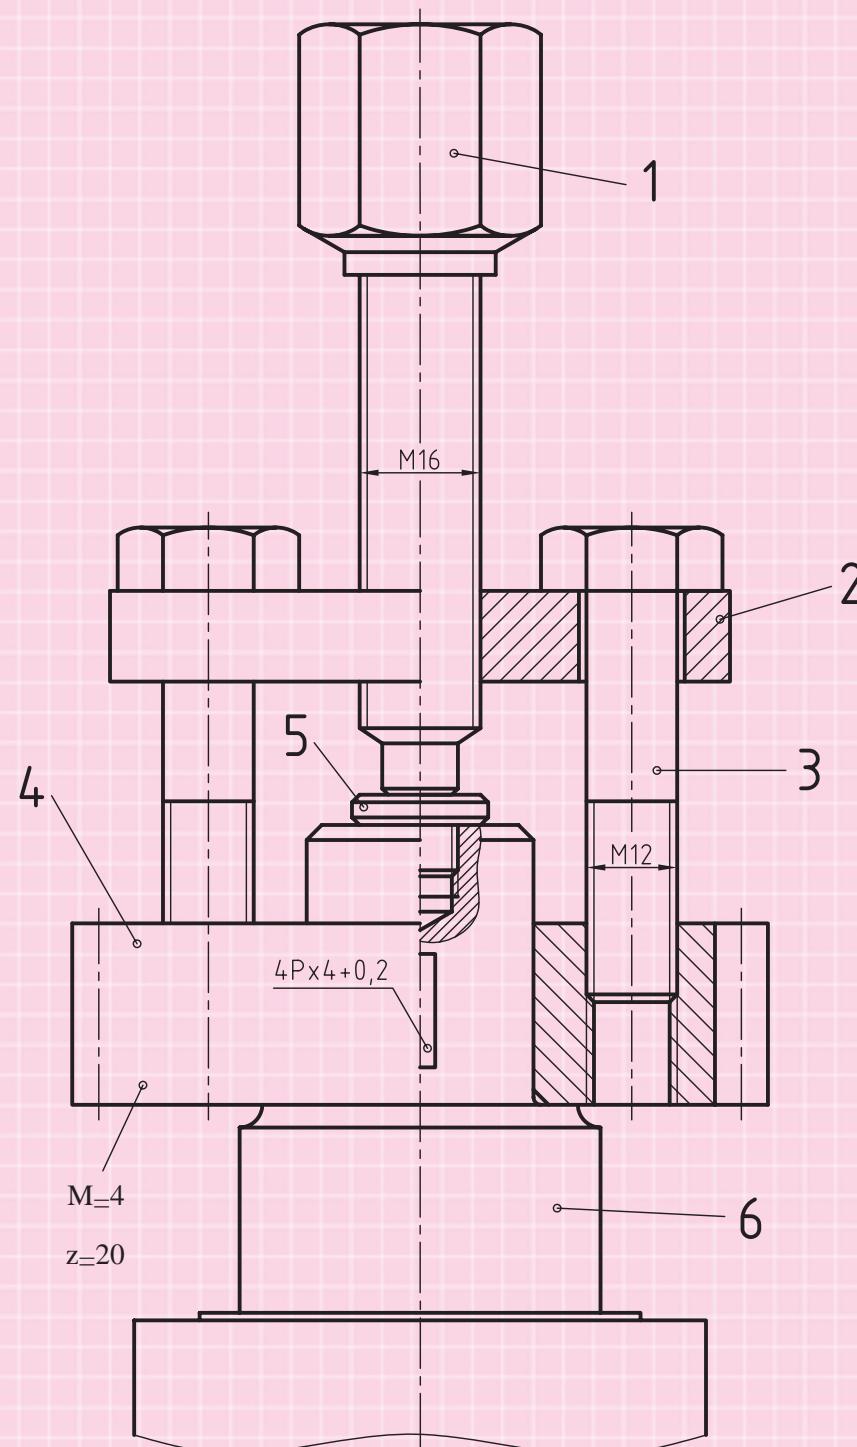

- نام مجموعه را بنویسید.

- نام قطعات را بنویسید.

- آیا مجموعه درست شماره‌گذاری شده است؟

- برای تجزیه و تحلیل مجموعه آیا به تصویر دیگری نیاز است؟ توضیح دهید.

- طرز کار مجموعه را شرح دهید.

- آیا شماره‌گذاری درست انجام شده است؟ در صورت نادرست بودن، آنرا اصلاح کنید.

- اندازه‌گذاری نقشه برای معرفی قطعات کافی است؟

- نقشه ترکیبی مجموعه را روی یک برگ کاغذ A4 عمودی رسم و سپس جدول ترکیبی آنرا کامل کنید.

- هریک از قطعات ۱، ۴، ۶ را در تصویرهای لازم به صورت جداگانه روی کاغذ A4 رسم و اندازه‌گذاری کنید.

- برای ترسیم قطعه ۴ به اطلاعات دیگری نیاز دارد؟

در صورت نیاز با مشورت استاد خود به دلخواه انتخاب کنید.

توانایی پیاده کردن نقشه‌های ترکیبی


◀ در پایان این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

- اصول پیاده کردن قطعات را شرح دهد.
- قطعات یک مجموعه را پیاده کند.
- برای هر قطعه، یک نقشه اجرایی ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۸	۲۴	۴

پیش آزمون

۱. کاربرد شماره‌ی قطعات در یک نقشه ترکیبی چیست؟

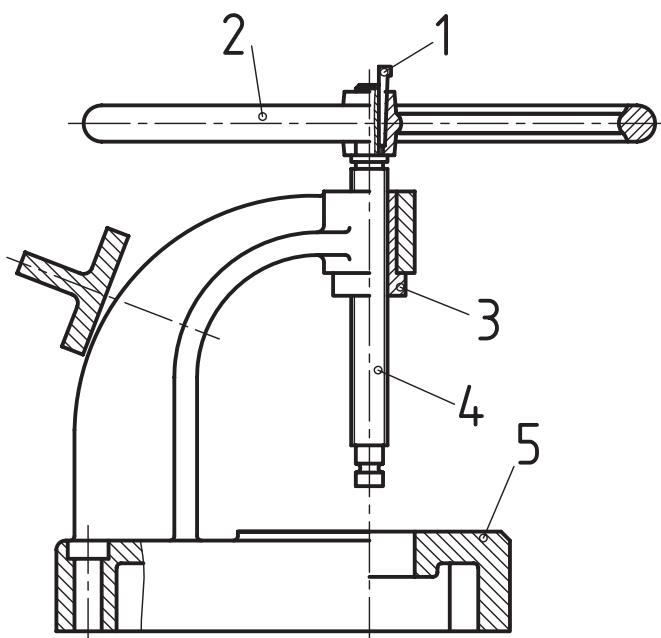

۲. آیا شماره قطعات به تهایی می‌تواند شکل و فرم هر قطعه را معرفی کند؟ درباره آن توضیح دهید.

۳. مقصود از تفکیک قطعات یک نقشه چیست؟

۴. روش بررسی یک نقشه را توضیح دهید.

۵. شکل رویه‌رو نقشه ترکیبی یک دستگاه را در دو نما نشان می‌دهد. به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- نام دستگاه را بنویسید.

- طرز کار دستگاه را توضیح دهید.


- نام هر قطعه را بنویسید.

- آیا نقشه درست ترسیم شده است؟ در مورد درستی یا نادرست بودن نقشه توضیح دهید.

- برش‌های ترسیم شده کدام‌اند؟ نام هر برش را بنویسید.

- نقشه هر یک از قطعات را در نمای‌های لازم و روی کاغذ مناسب رسم کنید.

- از مقیاس نقشه استفاده کنید.

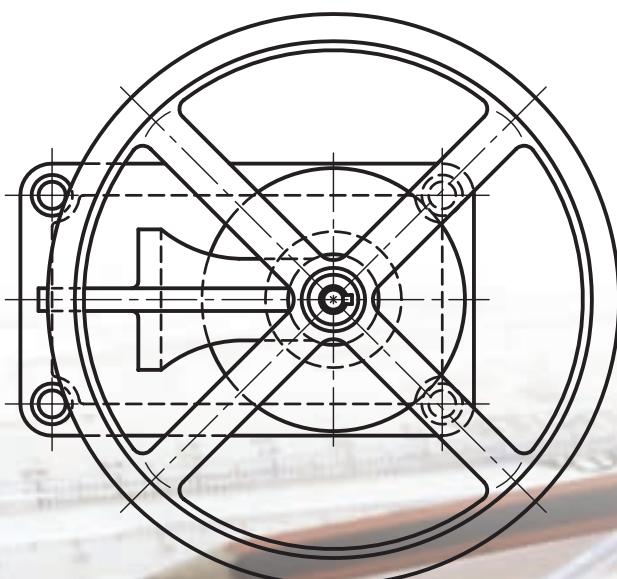

اصول پیاده کردن قطعات یک نقشه ترکیبی

- شماره قطعه براساس کد گذاری^۱ انجام شود و با شماره‌ی نقشه مرکب مرتبط باشد، به‌طوری‌که محل قرار گرفتن آن در مجموعه قابل تشخیص و تعجب باشد.

چگونگی تجزیه و تحلیل نقشه

از روی نقشه ترسیم شده، شماره قطعات و طرز کار مجموعه، می‌توان شکل و فرم قطعات را شناسایی کرد.

شماره قطعات

شماره اجزاء نقشه از ۱ تا ۱۳، یعنی مجموعه دارای ۱۳ شماره است. هر شماره معرف یک قطعه است.

بررسی مجموعه از روی نمای ترسیم شده

نقشه در یک نما و در حالت برش ترسیم شده است، بنابراین مقطع تمام اجزاء مدور یعنی به صورت دایره دیده می‌شود. نمایش تصویر کمکی برای نشان دادن مقطع فلکه است. با توجه به شکل نقشه ملاحظه می‌شود، قطعات ۸، ۶، ۳، ۲، ۱ در برش کامل و قطعه ۷ در برش موضعی نشان داده شده‌اند. شماره‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ نیز جزء بی‌برش‌ها هستند، یعنی در برش رسم نمی‌شوند.

شناخت قطعات

محل قرارگیری هر قطعه به‌وسیله شماره آن نشان داده می‌شود. طرز کار هر قطعه و وظیفه‌ی آن در مجموعه را می‌توان به‌وسیله فهرست مشخصات موجود در جدول ترکیبی تعیین کرد. همچنین علائم اندازه‌گذاری مانند \emptyset و \square در شناخت و درک هر قطعه کمک بسیار مؤثری خواهد بود.

در بحث قبلی یاد گرفته‌اید که از روی نقشه ترکیبی می‌توان به طرز کار یک مجموعه، نوع قطعه و وظیفه هر قطعه پی‌برد و با ساختمان قطعات یک مجموعه آشنا شد. بنابراین برای آشنایی با روش تفکیک قطعات یک مجموعه و ترسیم نقشه اجزاء آن به مثال‌های زیر توجه کنید. پیش از آن‌که در مورد چگونگی پیاده کردن اجزاء یک مجموعه و ترسیم نقشه اجرایی آن پردازیم به مفاهیم زیر توجه کنید.

پیاده کردن

مقصود از پیاده کردن (تفکیک) این است که جزیبات هر قطعه را با استفاده از شماره، کارآیی و مشخصات موجود در جدول شناسایی کنیم و سپس در تصویرهای لازم روی کاغذهای جداگانه‌ای ترسیم کنیم.

نقشه اجرایی

نقشه اجرایی، نقشه‌ای است که:

- در تصویرهای کافی و لازم رسم شود.
- تمامی اندازه‌های آن داده شود، به‌عبارتی اندازه‌گذاری اجرایی شود.
- کیفیت پرداخت سطوح، تولرانس‌ها، انطباقات و تولرانس‌های هندسی هر قطعه مشخص باشد.
- تمامی اطلاعات، علائم و مشخصات دقیق قطعه را دارا باشد.
- جنس قطعه مشخص باشد.
- هر قطعه باید روی کاغذ جداگانه‌ای رسم شود.

۱. کد گذاری نقشه یک کار تخصصی است که از عهده این کلاس خارج است. در دوره‌های بالاتر با آن آشنا می‌شوید.

مثال ۱:

داخل مهره درپوش شماره ۲ پیچانده شده و به طرف جلو (پایین) حرکت می‌کند. این حرکت باعث می‌شود میله شماره ۹ به قطعه مخروطی شماره ۱۰ (بشقاب مخروطی) فشار وارد کند. در نتیجه آب بند شماره ۱۱ مجرای ورودی آب را می‌بندد و جریان آب، قطع می‌شود.
گردش فلکه شماره ۴ در جهت خلاف عقربه ساعت یا برگشت میله و اجزاء ۹ و ۱۰ و ۱۱ به طرف عقب (بالا) باعث جاری شدن جریان آب می‌گردد.

نقشه‌ی مجموعه‌ی یک شیر زاویه‌ای^۱ (یک اینچ) با جدول ترکیبی آن در شکل صفحه بعد دیده می‌شود. نقشه اجرایی قطعات تفکیک شده آنرا رسم کنید.

طرز کار دستگاه


از روی نام مجموعه می‌توان به‌طور مختصر با طرز کار مجموعه آشنا شد. برای مثال وظیفه یک شیر آب، قطع و وصل کردن جریان آب است، یعنی حرکت مجموعه به حرکت قطعات و وظیفه آن‌ها بستگی دارد. به توضیحات زیر توجه کنید.

با گردش فلکه شماره ۴، پیچ انتهایی میله‌ی شماره ۷ در




نکته

شماره نقشه مرکب (شماره مجموعه) 1201,00 را نشان می‌دهد. این شماره براساس روش کدگذاری سازنده انتخاب می‌شود. کدگذاری یا تعیین شماره‌های نقشه وظیفه یک نقشه‌کش نیست. البته نقشه‌کش باید با آن‌ها آشنا باشد و به درستی در نقشه استفاده کند. در این نقشه عدد 1201 شماره نقشه مجموعه را معرفی می‌کند. عدد 00 بیانگر شماره قطعات است. همان‌طور که در نقشه‌های ترکیبی توضیح داده شد نقشه هر قطعه باید روی یک برگ کاغذ جداگانه ترسیم شود و شماره آن قطعه روی نقشه باید معرف همان قطعه باشد. مثلاً برای قطعه شماره ۱ که بدنه است باید شماره 1201,01 نوشته شود.

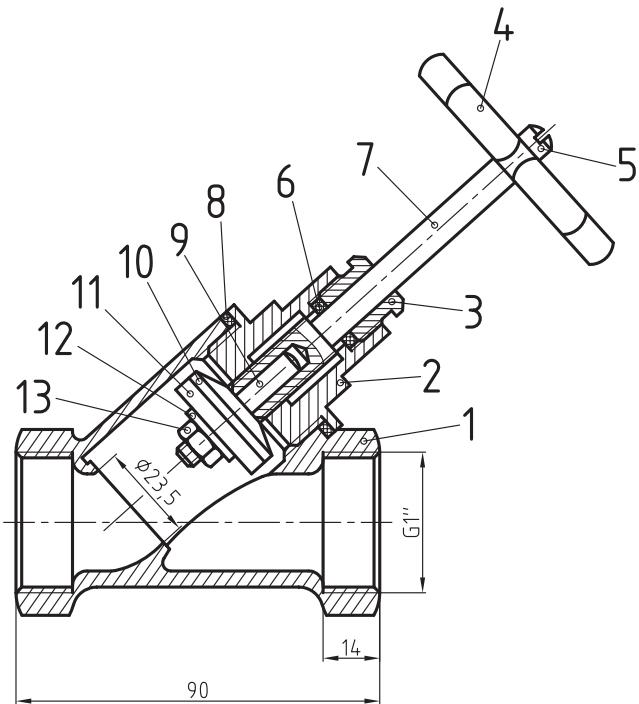

		ISO 4032 - M6	cuzn40pb2	مهره شش گوش	1	13
			cuzn40pb2	واشر ضامن	1	12
			آب بند لاستیک	آب بند	1	11
			cuzn40pb2	پشقلاب مخروطی (فرن بشقلابی)	1	10
			cuzn40pb2	میله مخروطی	1	9
			الیاف آب بندی	آب بند (کاسه نمد)	1	8
			cuzn40pb2	میله دسته	1	7
			الیاف پنبه	آب بند (کاسه نمد)	1	6
		DIN 960 - M4×5	cuzn40pb2	پیچ سه بعدی	1	5
			cuzn40pb2	فلکه	1	4
			cuzn40pb2	پیچ در پوش	1	3
			cuzn40pb2	کله گی	1	2
			cuzn40pb2	بدنه محفظه	1	1
ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	شماره تعداد	
تغییرات						
تولرنس عمومی:	1802768	نام شرکت:		نام	اطراح	
مقیاس				امضاء	رسم	
					بازبین	
					تصویرب	
	نام مجموعه:	سفارش دهنده:	شماره نقشه			
						A4

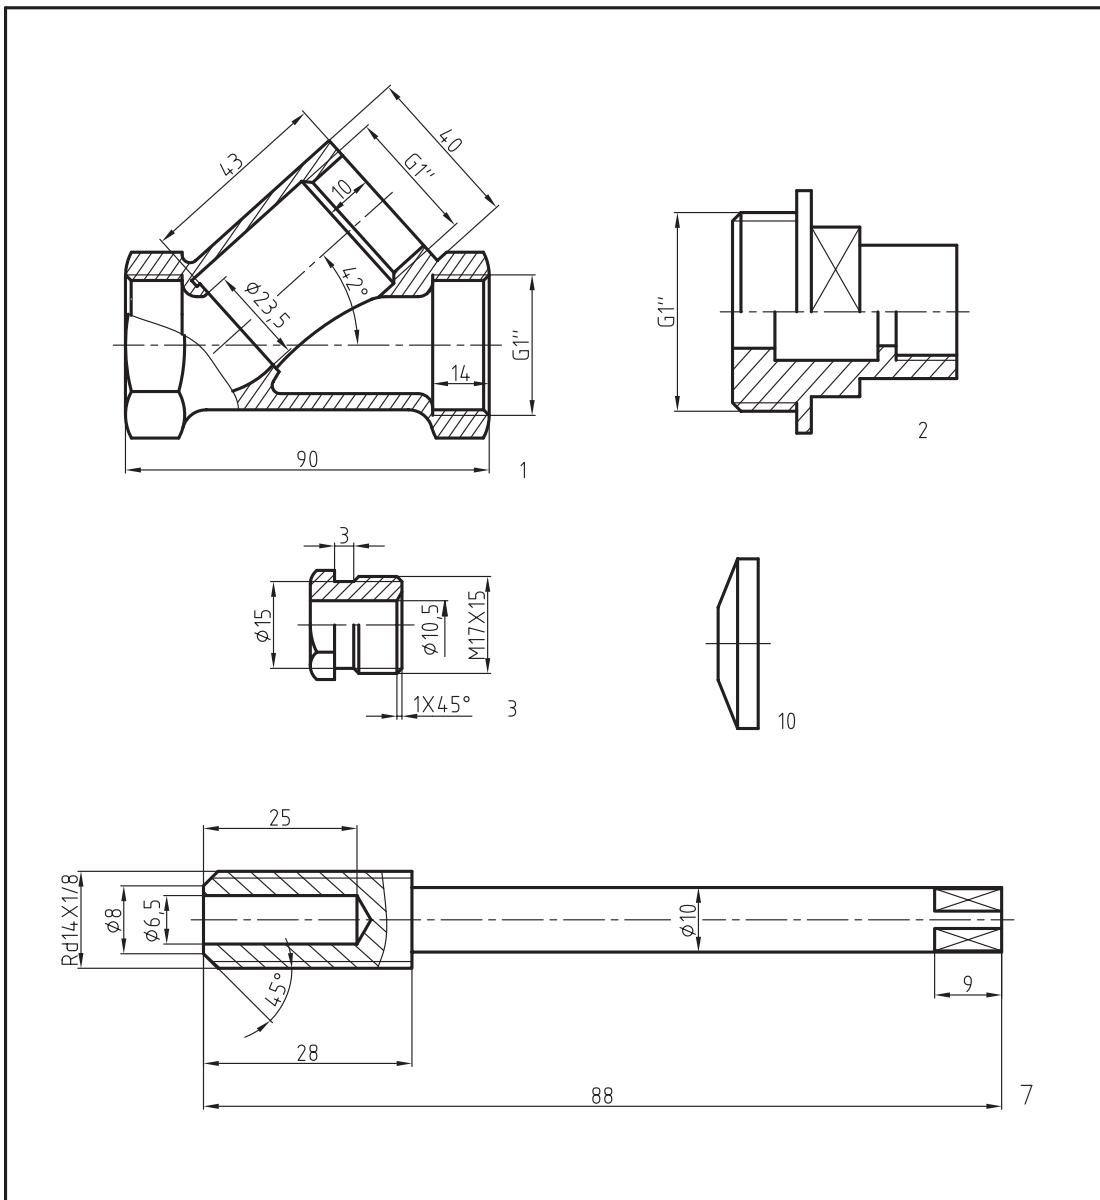

شماره	تعداد	نام قطعه	جنس	استاندارد	وزن	ابعاد اولیه	بشقاب مخروطی(فرن بشقلبی)
	1	10	cuzn40pb2			Rd14X1/8	
	1	7	cuzn40pbz			φ8	میله دسته
	1	3	cuzn40pbz			φ6.5	پیچ درپوش
	1	2	cuzn40pbz			25	کله گی
	1	1	cuzn40pbz			88	بدنه محفظه

تغییرات

طراح	نام	تاریخ	امضاء	نام	عمومی:	تولرانس
رسم					1802768	
بازبین						
تصویر						مقیاس

سفارش دهنده: شیر آب
شماره نقشه: 1201/00
A4


دستورکار شماره ۱



هدف : پیاده کردن قطعات یک نقشه ترکیبی

مشخصات: شکل صفحه بعد نقشه ترکیبی دسته قلاویز متغیر را نشان می‌دهد. برای هریک از قطعات آن یک نقشه اجرایی رسم کنید.

ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	تعداد	شماره	
تغییرات							
تولرانس عمومی:	1802768	مقیاس	نام شرکت:	تاریخ	امضاء	نام	طرح رسام
							بازبین
							تصویب
		نام مجموعه: دسته قلاویز متغیر	سفارش دهنده:	شماره نقشه			A4

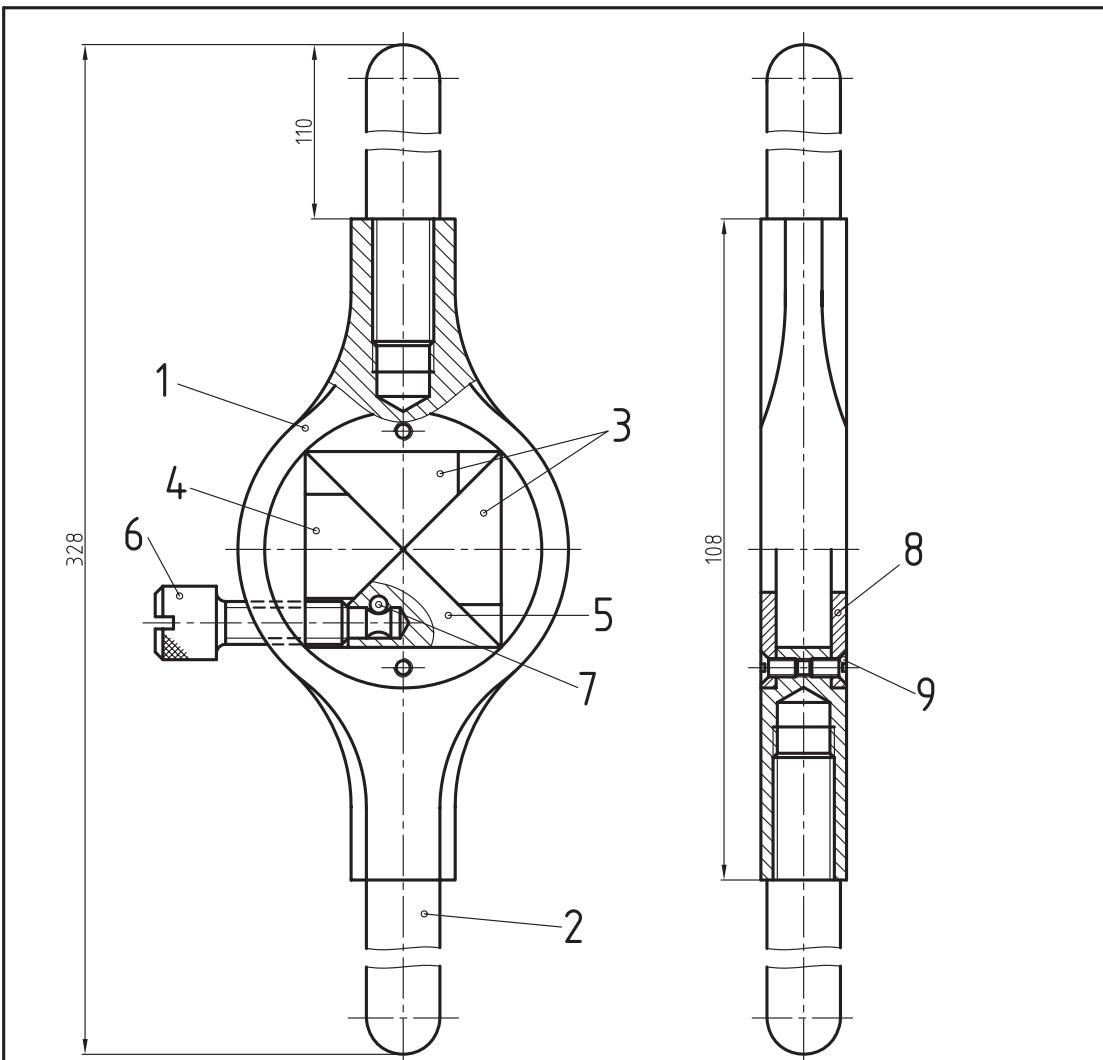

M3×6	DIN 87 - M3	st 37	پیچ سرخزینه	1	9
Ø48×2		st 37	درپوش	2	8
5×9		فولاد فتر	پین	1	7
14×45		st 37	پیچ	1	6
20×10×35		st 37	فك	1	5
20×10×35		st 37	فك	1	4
20×10×35		st 37	فك	2	3
Ø44 ×140		st 37	دسته	2	2
60×15×115		st 37	بدنه	1	1
ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	تعداد
				شماره نقشه	

تغیرات

طراح	نام	تاریخ	امضاء	نام	عمومی:
					تولرانس
					رسام
					بازبین
					تصویب
					نام شرکت:
					1802768
					مقیاس
					نام مجموعه:
					سفارش دهنده:
					دسته قلاویز متغیر
					شماره نقشه
					A4

بررسی نقشه مجموعه

باید پیچ شماره ۶ در جهت خلاف عقربه‌های ساعت گردش کند.

۳. درپوش‌های شماره ۸ که تعداد آن‌ها دو عدد است، به‌وسیله پیچ‌های سرخزینه به بدن شماره ۱ محکم می‌شود و باعث قرارگیری فک‌ها در درون محفظه بدن می‌شود. قطعه ۲ یا دسته که تعداد آن ۲ عدد است، برای گردش مجموعه در جهت عقربه ساعت و یا خلاف آن می‌باشد، در بدن شماره ۱ پیچ شده است.

روش تفکیک

با توجه به شناختی که از طرز کار مجموعه و شکل قطعات پیدا کردیم، بهتر است قطعات ساده‌تر و استاندارد را از مجموعه جدا سازیم و آن‌ها را رسم کنیم. مثلاً شروع کار ما می‌تواند از دسته شماره ۱ که توپر و انتهای آن دندنه شده است، باشد. سپس دو عدد درپوش را به‌وسیله پیچ شماره ۹ از هم جدا می‌کنیم. پس از بازکردن قطعات، پین شماره ۷، فک‌ها و پیچ شماره ۱ را ترسیم می‌کنیم. حال می‌توان قطعه شماره ۱ را که تمام قطعات آن جدا شده، به‌راحتی تجزیه و تحلیل نموده، سپس آن را ترسیم کرد.


طرز کار مجموعه

شکل زیر ساختمان یک قلاویز را نشان می‌دهد. شما قبل با کاربرد این ابزار آشنا شده‌اید.




برای بستن آن به دسته قلاویز جهت ایجاد دندنه مهره به توضیحات زیر توجه کنید.


۱. انتهای فوقانی قلاویز را که به صورت منشور با قاعده مربع است، مابین فک‌ها قرار می‌دهیم.
۲. با پیچاندن پیچ شماره ۶ در جهت عقربه‌های ساعت فک شماره ۵ به‌سمت جلو حرکت می‌کند. سطوح شیبدار قطعه ۵ که سطوح شیبدار قطعه ۳ و ۴ در تماس است باعث حرکت این قطعات به‌سمت سطوح جانبی کله‌گی قلاویز شده، آنرا محکم می‌بندد. برای باز کردن قلاویز

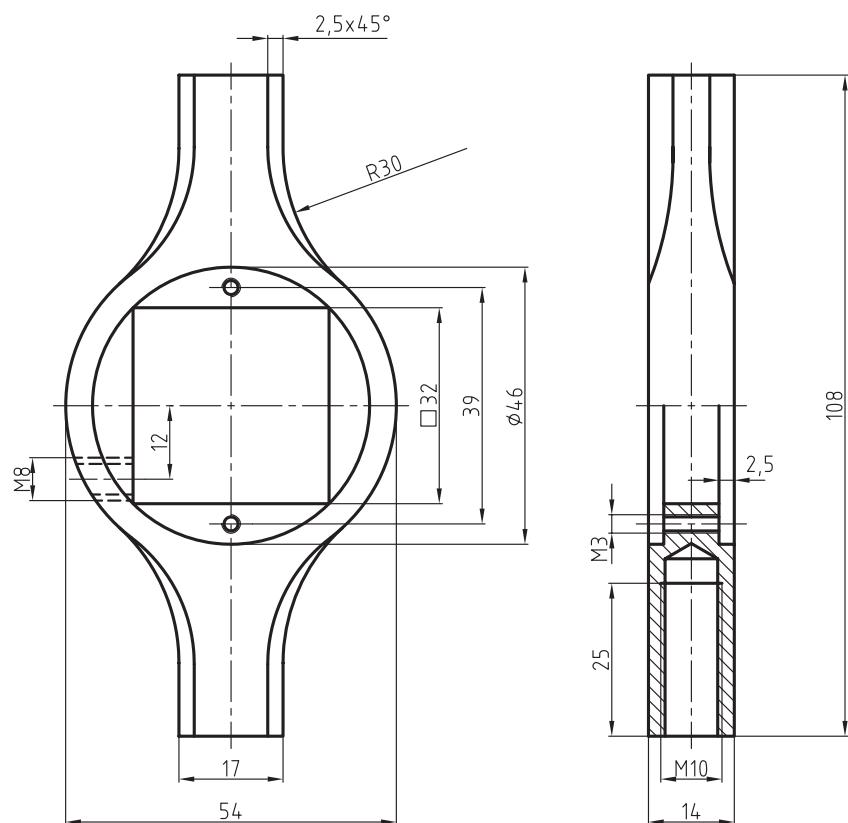


60×15×115			ST 37	بدنه	1	1
ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	شماره	تعداد
تغييرات						
تولرانس عمومی: 1802768	مقیاس	نام شرکت:	نام	امضاء	تاریخ	طراح
						رسم
						بازبین
						تصویب
	نام مجموعه:	سفارش دهنده:	شماره نقشه			A4

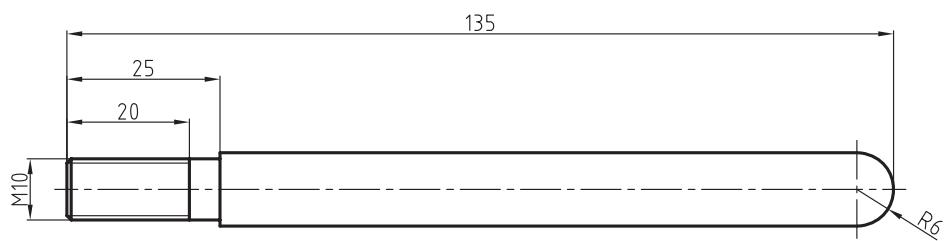


$\emptyset 14 \times 140$			st37	دسته	۲	۲
ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	شماره تعداد	
تغييرات						
تولرانس عمومی:				نام	طراح	
1802768			نام شرکت:	تاریخ	رسام	
1:1	مقیاس			امضاء	بازبین	
	نام مجموعه:		سفارش دهنده:	شماره نقشه		تصویری
						A4

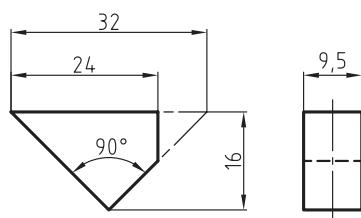

1

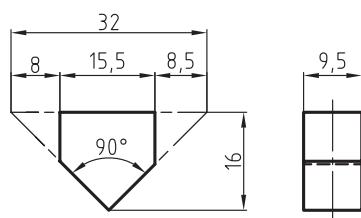


2

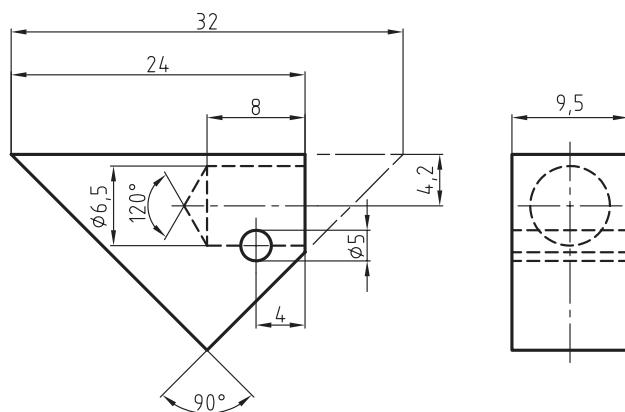



3

۲۰×۱۰×۳۵			st 37	فک	۱	۵
			st 37	فک	۱	۴
			st 37	فک	۲	۳
ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	تعداد	شماره

تغيرات

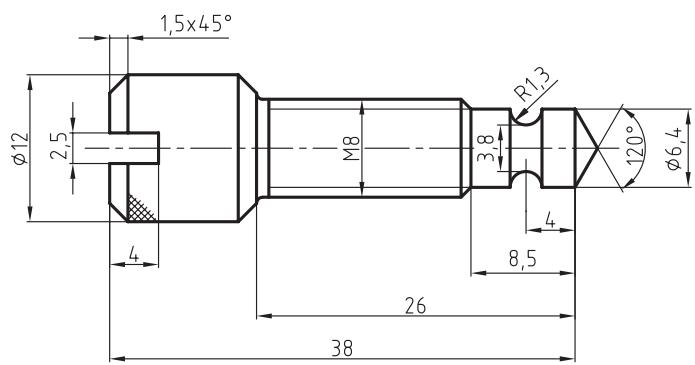

$\varnothing 14 \times 45$			ST 37	پیچ	1	6
ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	شماره تعداد	
تغییرات						
تولرانس عمومی:				نام شرکت:	نام	طراح
1802768					تاریخ	رسم
2:1	مقیاس				امضاء	بازبین
		نام مجموعه:	سفارش دهنده:	شماره نقشه		تصویب
						A4

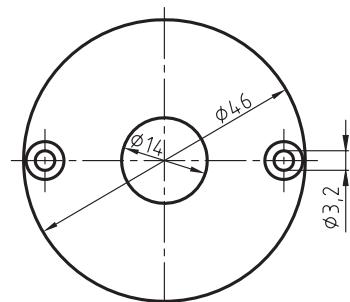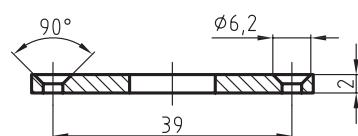


$\phi 48 \times 2$			ST 37	در پوش	2	8
ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	شماره تعداد	
تغییرات						
تولرانس عمومی:				نام	طراح	
1802768				تاریخ	رسم	
1:1	مقیاس		نام شرکت:	امضاء	بازبین	
		نام مجموعه:	سفارش دهنده:	شماره نقشه		تصویب
						A4

ارزشیابی پایانی



نظری ◀

۱. عوامل مهم در پیاده‌سازی یک نقشه‌ی ترکیبی را نام ببرید.
۲. بعضی از علائم اندازه‌گذاری مانند: \emptyset و \square و حرف S چه تأثیری در شناخت هر قطعه خواهند داشت؟ با رسم شکل توضیح دهید.
۳. یک نقشه اجرایی چگونه نقشه‌ای است؟
۴. تفاوت بین اندازه‌گذاری اجرایی و نقشه اجرایی را بنویسید.
۵. آیا نام یک دستگاه می‌تواند معرف طرز کار آن دستگاه باشد.
۶. به پرسش‌های مطرح شده در مورد نقشه ترکیبی زیر پاسخ دهید.
 - چرا نقشه در یک نما ترسیم شده است؟
 - نام هر یک از قطعات را با ذکر شماره بنویسید.
 - نام مجموعه را بنویسید و کاربرد آن را توضیح دهید.
 - نقشه قطعات ۱, ۲, ۳, ۴, ۵ را روی یک برگه کاغذ A3 در نمایهای لازم رسم و اندازه‌گذاری کنید.

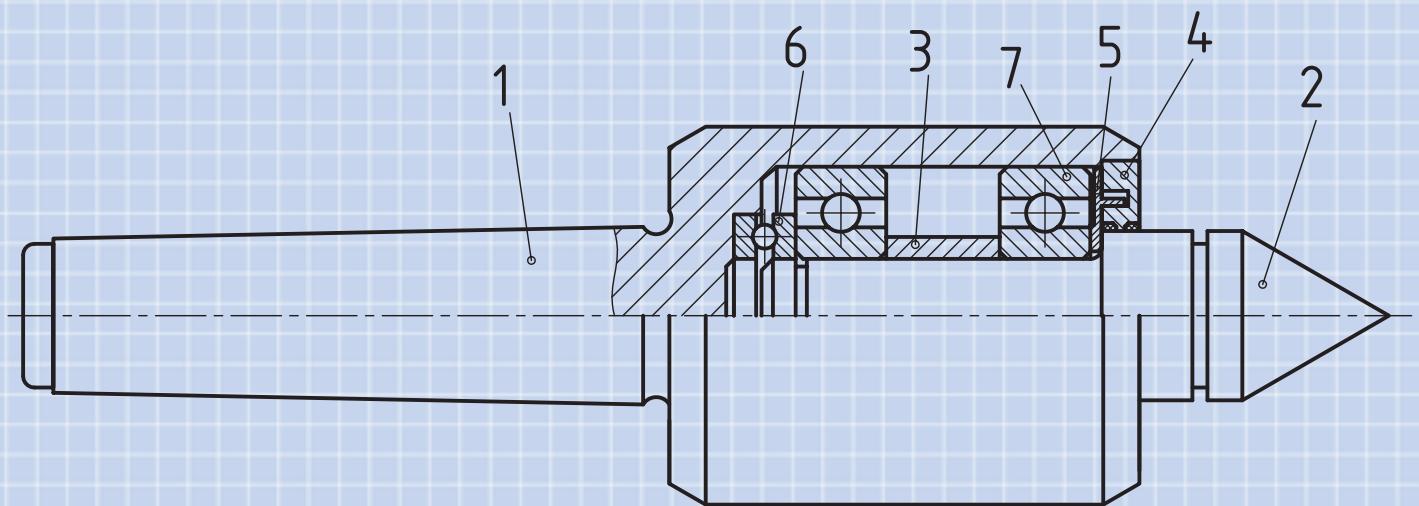

◀ عملی

۱. شکل زیر به یک یاتاقان مربوط است. پس از بررسی مجموعه و طرز کار یاتاقان، خواسته‌های زیر را روی یک برگ کاغذ A3 بدون اندازه‌گذاری و با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید.
- نوشتند شماره، نام و مشخصات قطعات در جدول ترکیبی الزامی است. نقشه با مقیاس ۱:۱ ترسیم شده است.
 - قطعه شماره ۱ در یک نما
 - قطعه شماره ۲ در دونما (رویه‌رو - نیم برش - سطحی نیم نما)
 - قطعه شماره ۳ در دونما (رویه‌رو)
 - قطعه شماره ۴ در دونما (رویه‌رو - نیم برش - سطحی نیم نما)

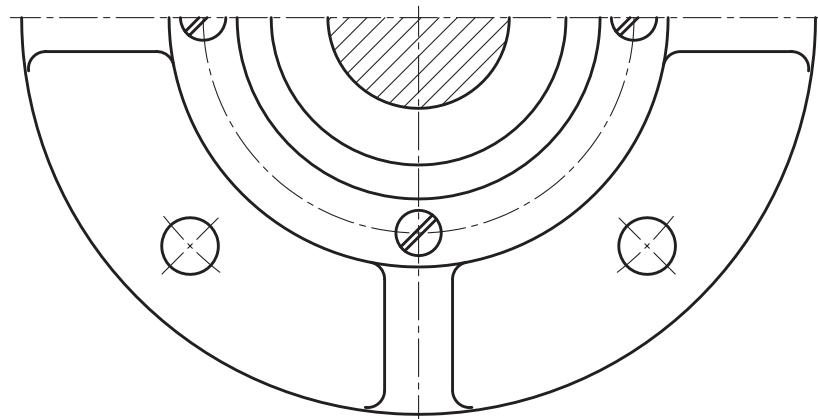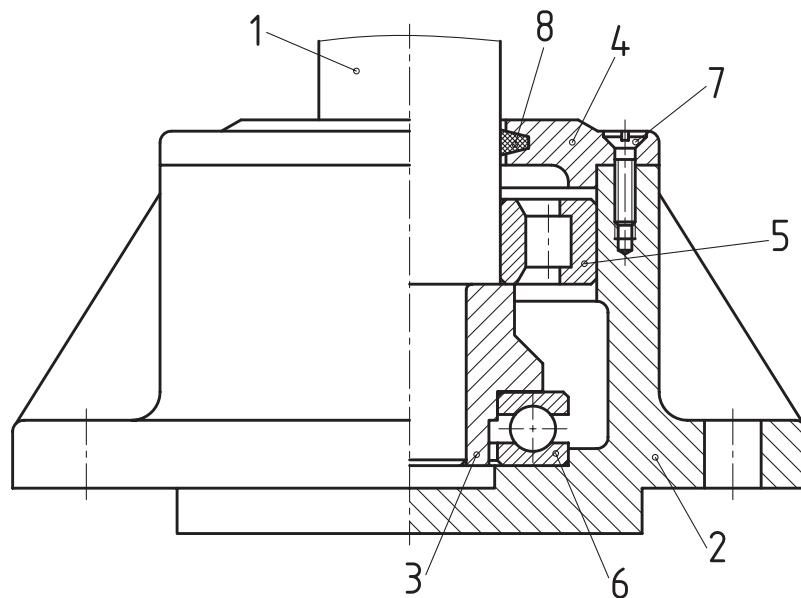

۲. از مکانیزم انتقالی حرکت، توسط چرخ تسمه که در شکل زیر با مقیاس ۱:۱ معرفی شده است، خواسته‌های زیر را انجام دهید. در برش افقی A-A، پیچ شماره ۹ حذف شد.


- قطعه ۵ در یک نما، از رو به رو در برش موضعی و در برش‌های متواالی لازم.

- جنس فولاد ST45، اندازه‌گذاری کامل و رسم جدول ترکیبی.

- قطعه ۱ در دونما، از رو به رو در برش موضعی، از چپ برش کامل، جنس چدن.


- قطعه ۲ در سه نما، از رو به رو نیمبرش، از چپ برش کامل، از بالا، جنس چدن.

- قطعه ۳ در دونما، از رو به رو نیمبرش، از چپ نیم‌نما، جنس چدن.

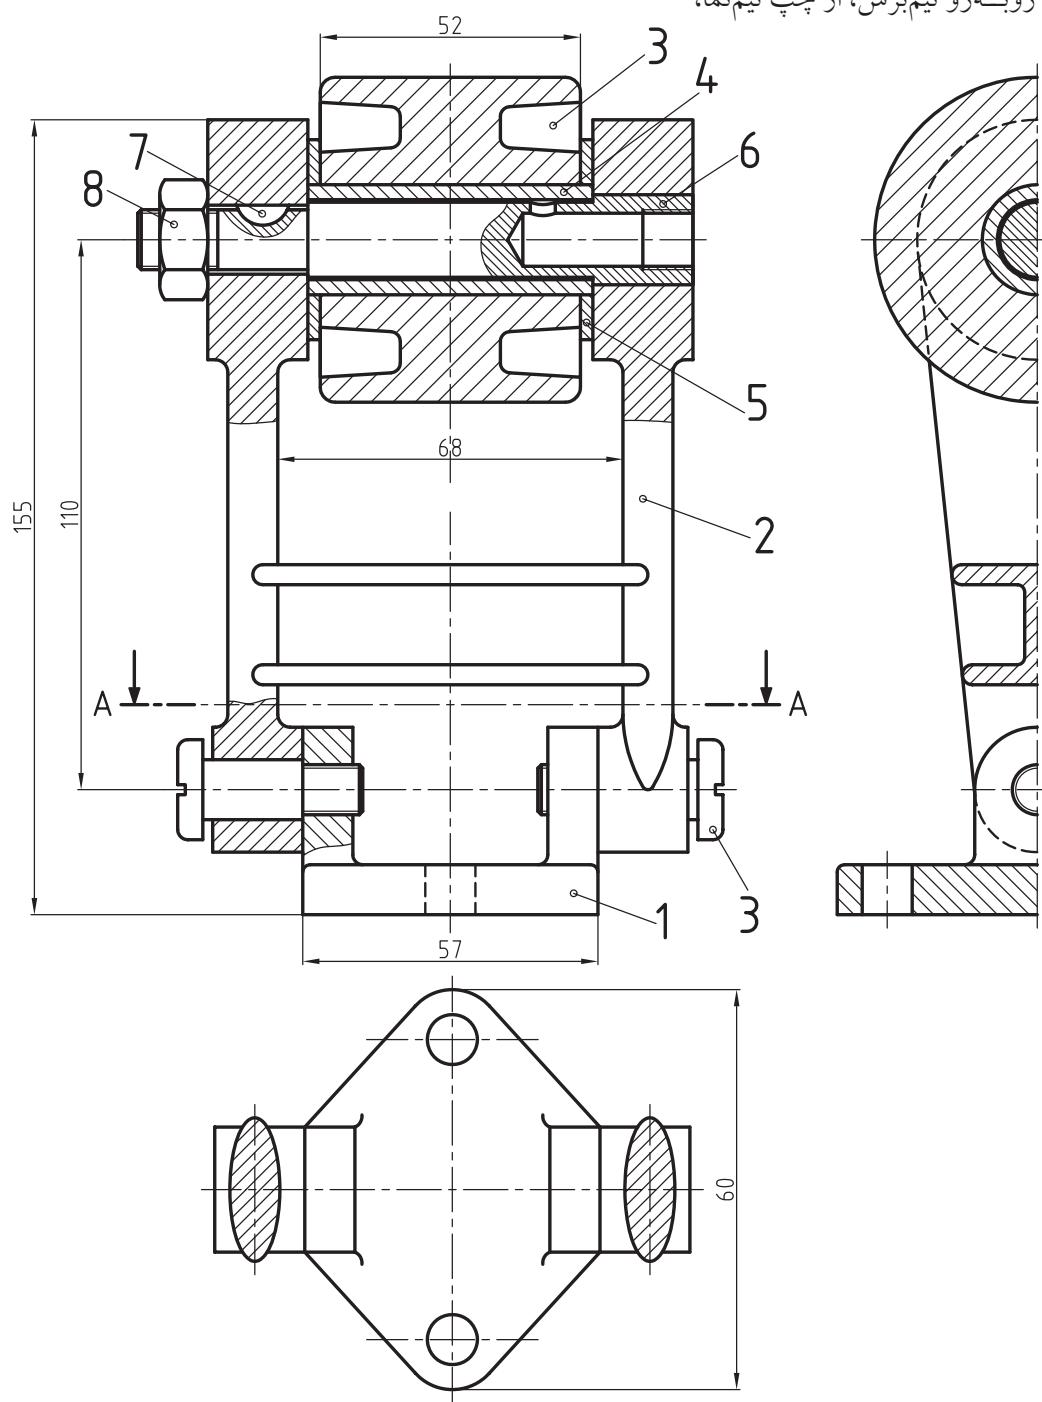


۳. در نقشه ترکیبی شکل زیر کارهای خواسته شده را روی یک برگ کاغذ A3 انجام دهید.

- رسم قطعه شماره ۳ در سه‌نما (رو به رو در برش موضعی
اندازه‌گذاری کامل)
- رسم جدول ترکیبی
- رسم علامت کیفیت سطح بر حسب Ra
- رسم قطعه شماره ۴ در سه‌نما (افقی - نیم‌رخ)
- قرار دادن علائم انطباقی در نقشه
- رسم قطعه شماره ۵ در یک‌نما

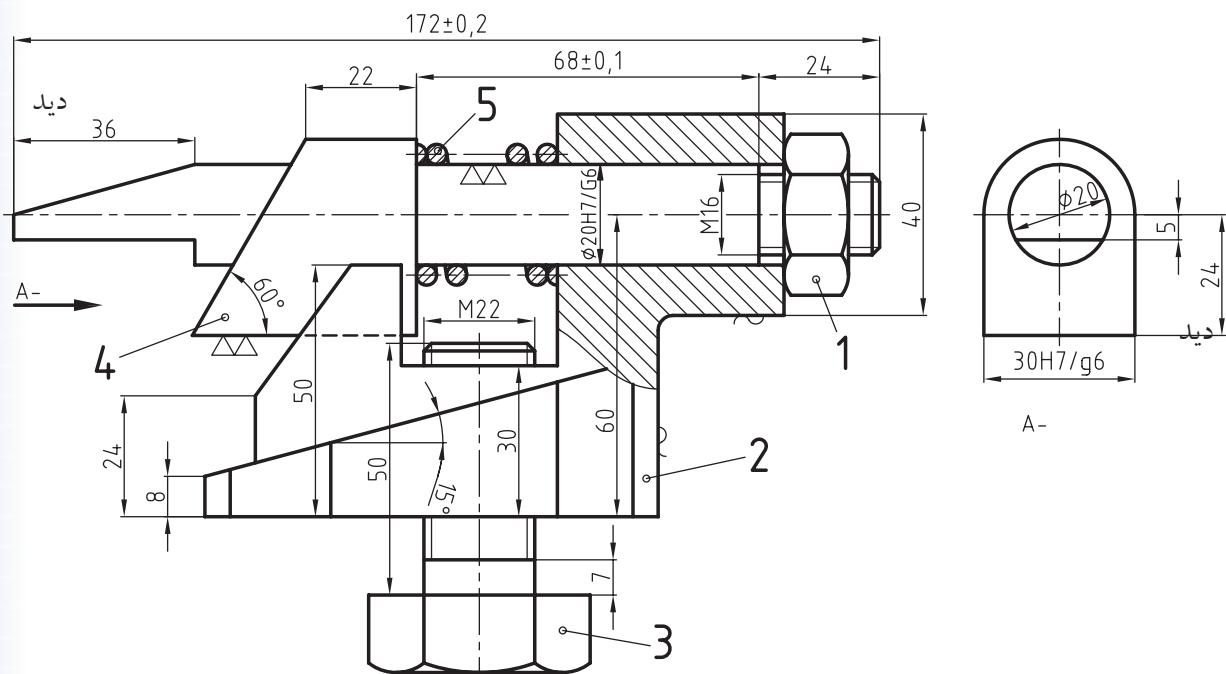

$\nabla (\nabla\nabla, \sim)$

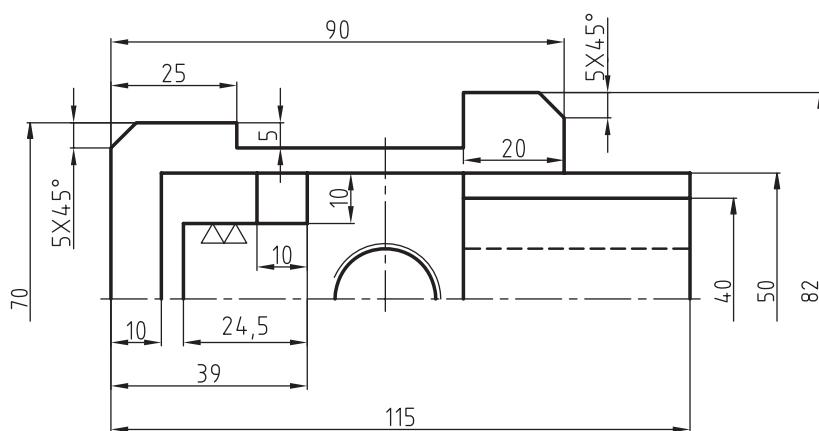



۴. مجموعه داده شده شکل زیر برای خارج کردن بلبرینگ‌ها از محور مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطعه شماره ۷ براساس قطر محورها طبق جدول ارائه شده، قابل تعویض است. قطعات رو به رو را پیاده سازید و روی یک برگ کاغذ A3 همراه با جدول ترکیبی ترسیم کنید.

- قطعه ۳ در سه‌نما (رو به رو، نیم‌رخ در برش کامل، افقی)

- قطعه ۴، یک‌نما در برش موضعی


- قطعه ۶، یک‌نما در برش موضعی

- اندازه‌گذاری کامل شود.

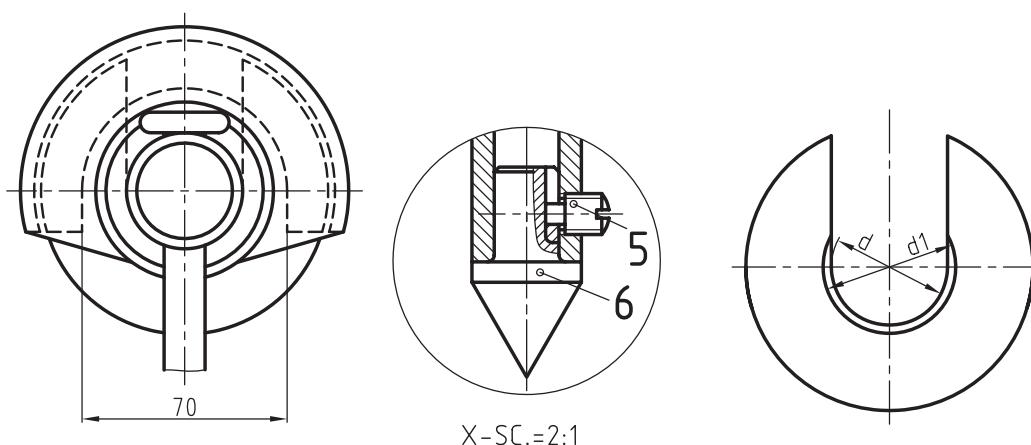
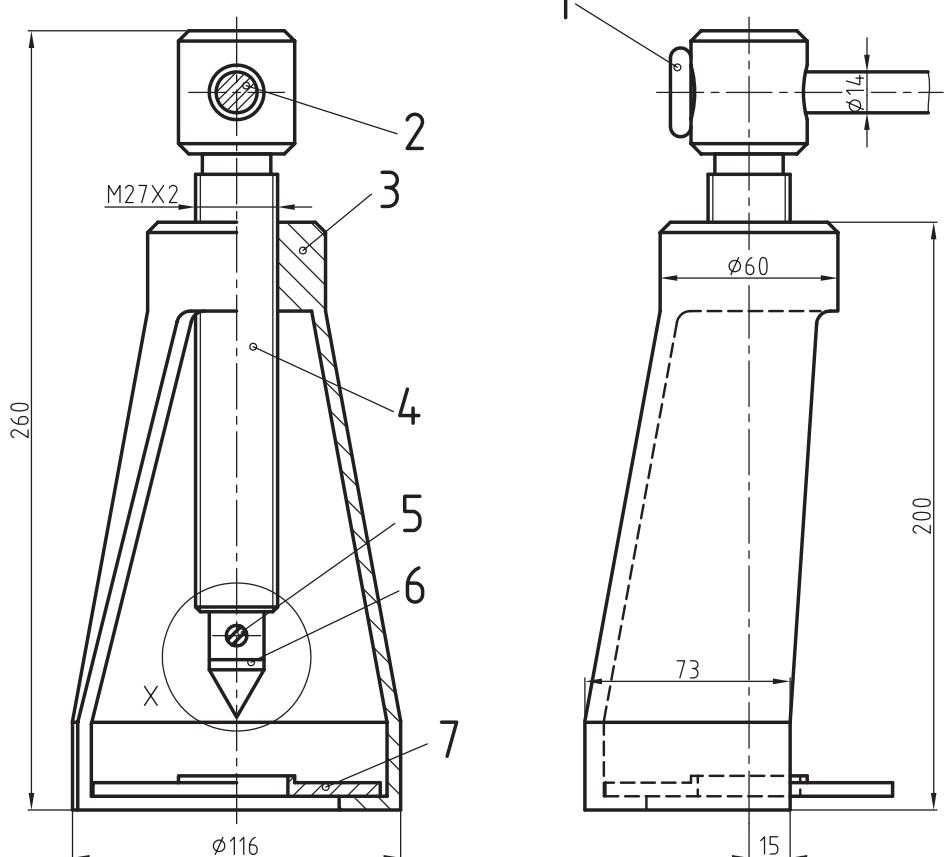


d	d ₁
35	42
30	37
25	32
20	26
15	20

۵. شکل زیر نقشه ترکیبی «گیره لغزان» را در دو تصویر نشان می‌دهد. تمامی اجزاء آن را در تصاویر و برش‌های لازم رسم و اندازه‌گذاری کنید. طرز کار دستگاه را توضیح دهید.

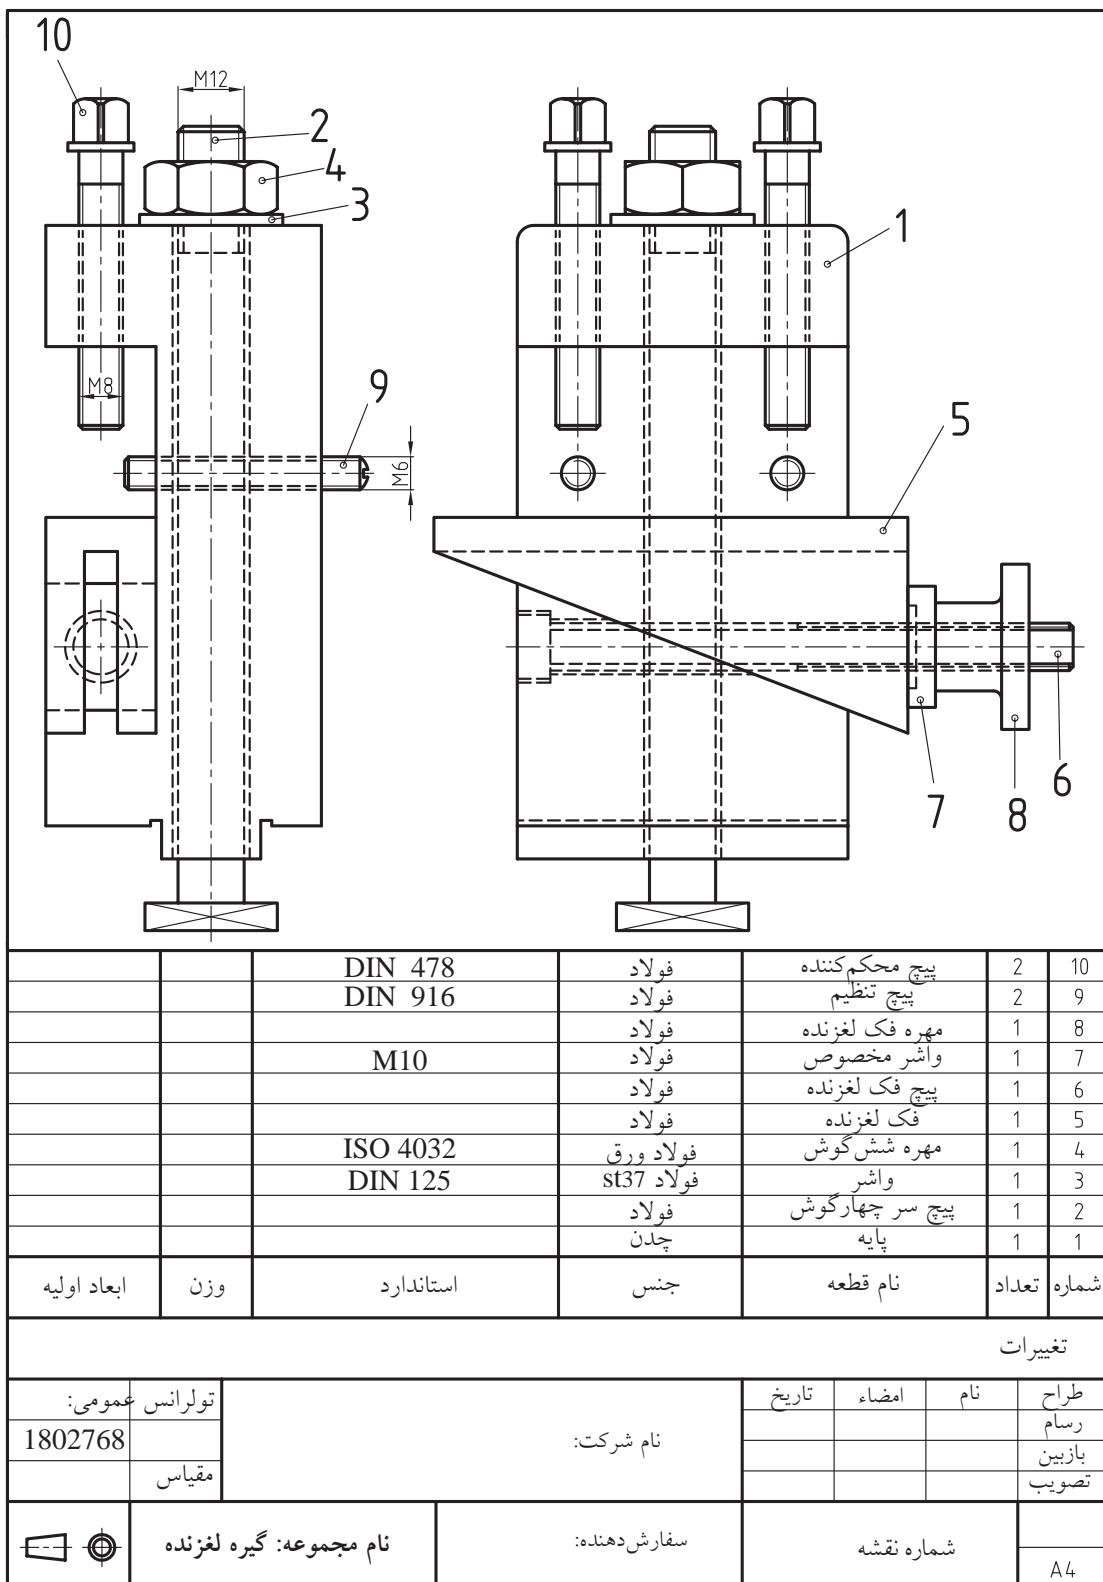

۶. در شکل زیر نقشه یک یاتاقان را ملاحظه می‌کنید. ابتدا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. سپس نقشه اجرایی قطعات ۱ و ۲ را در تصاویر و برش‌های لازم رسم کنید.
- نام هر قطعه را بنویسید.
 - وظیفه هر قطعه را توضیح دهید.
 - موارد استفاده یاتاقان را بنویسید.

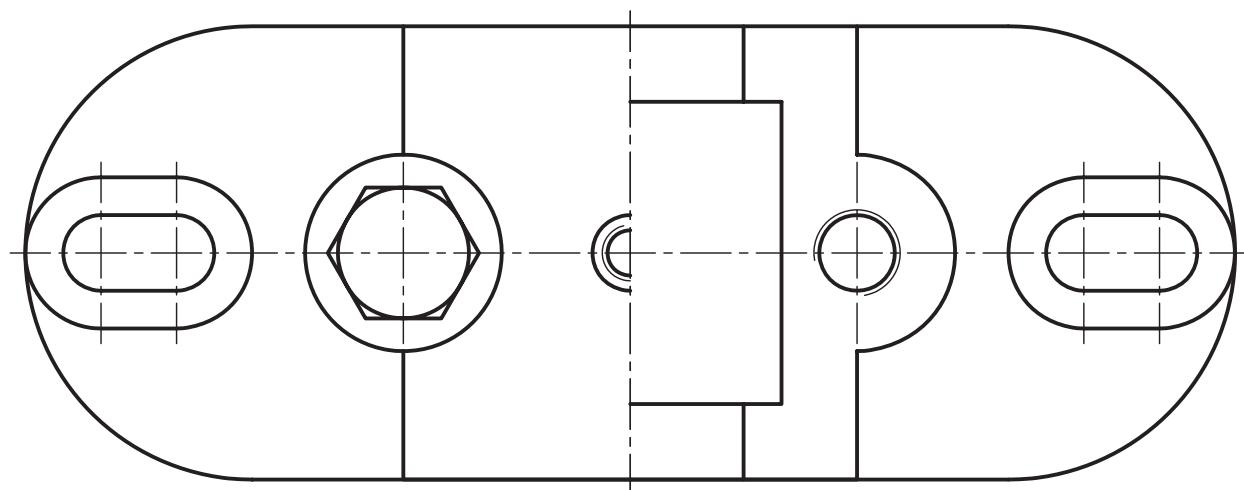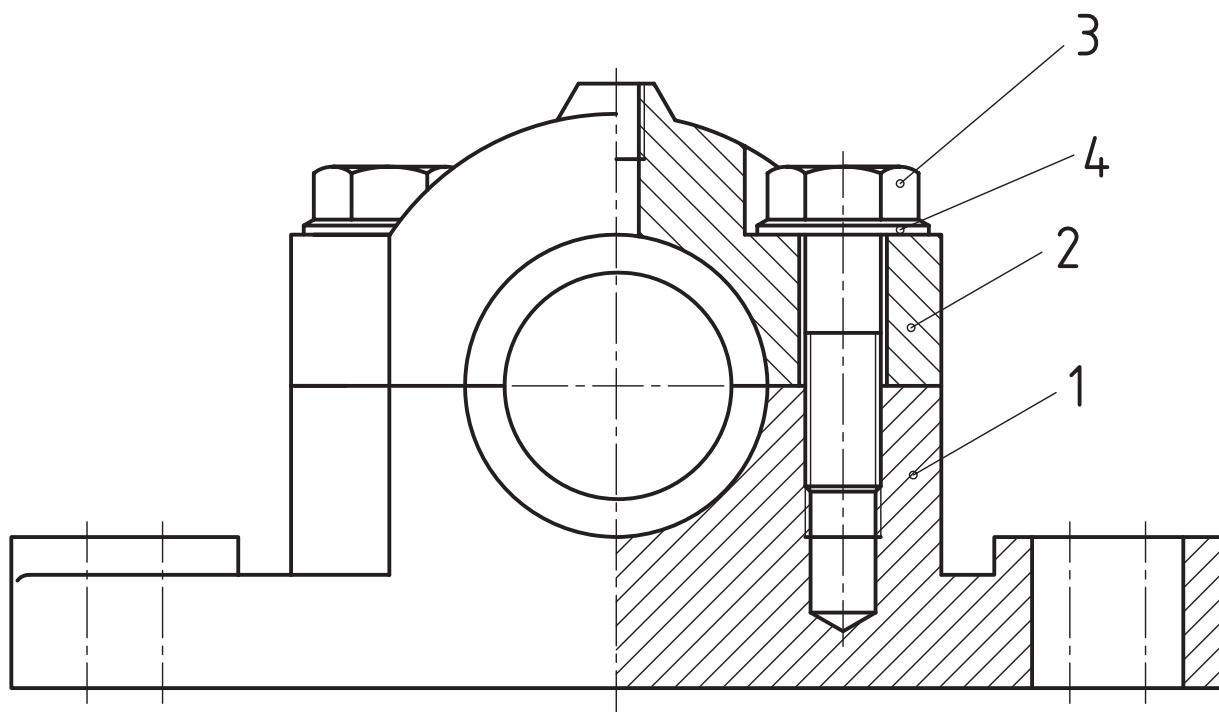

توانایی سوارکردن قطعات در نقشه‌های ترکیبی

◀ در پایان این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

- روش سوارکردن قطعات یک مجموعه را شرح دهد.

- نقشه ترکیبی قطعات تفکیک شده‌ی یک مجموعه را ترسیم کند.

- نقشه ترکیبی قطعات سوار شده را شماره‌گذاری کند.


- نقشه ترکیبی قطعات سوار شده را اندازه‌گذاری کند.

- جدول ترکیبی قطعات سوار شده را رسم کند.


ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۸	۲

پیش آزمون


۱. نقشه قطعات یک مجموعه موجود است. چگونه می‌توانید طرز کار مجموعه را تشخیص دهید؟
۲. سوار کردن قطعات یک مجموعه در نقشه‌کشی چه مفهومی دارد؟ در مورد آن توضیح دهید.
۳. عوامل مهمی که در هنگام سوار کردن یک نقشه ترکیبی باید مورد توجه قرار گیرند، کدامند؟
۴. برای اندازه‌گذاری یک نقشه مرکب، رعایت چه نکاتی ضروری است؟
۵. نخست یک نقشه ترکیبی از دستگاهی که اجزاء آن در تصویرهای زیر معرفی شده‌اند، رسم کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

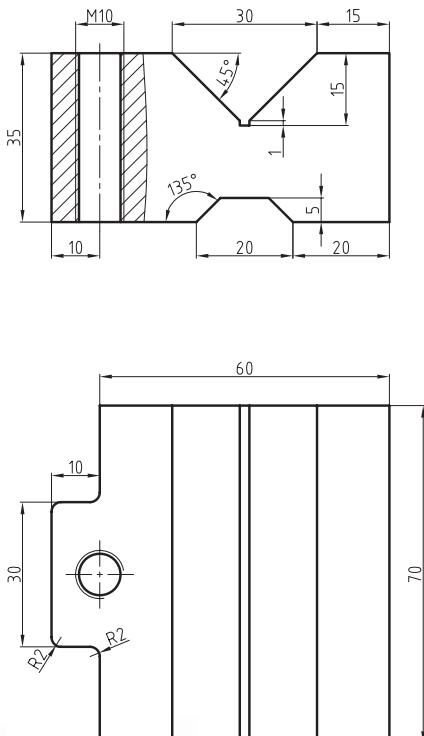


(1)

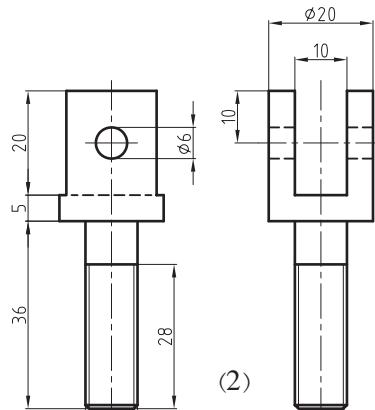


(2)

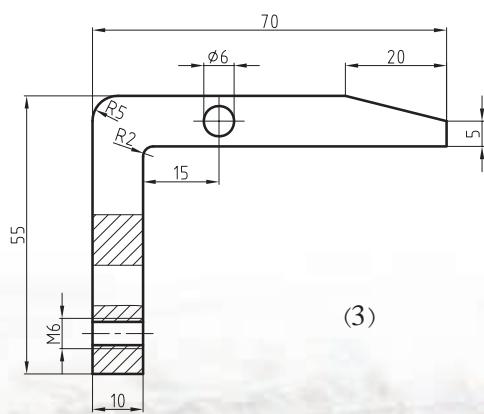

(3)

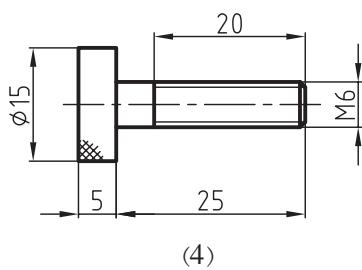

(4)

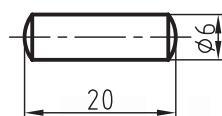

(5)

- نام دستگاه را بنویسید.

- طرز کار دستگاه را توضیح دهید.

زیر پاسخ دهید.

سوار کردن قطعات یک مجموعه

- طرز کار مجموعه نیز از ابزارهای دیگری است که در شناخت ترکیب قطعات کمک خواهد کرد.

تعریف

نحوه سوار کردن

با کسب اطلاعات لازم از کارآیی هر یک از قطعات و همچنین مجموعه، نماهای لازم را تعیین، و سپس ترسیم را شروع کنید.

بهتر است ترسیم یک مجموعه پس از انتخاب بدنه یا پایه، که جزء اصلی دستگاه است، به عنوان مبدأ شروع شود.

شیوه سوار کردن قطعات یک دستگاه را با ذکر مثال شروع می کنیم.

مثال: شکل صفحه بعد اجزاء مربوط به یک مجموعه را که از ۳ قطعه تشکیل شده، نشان می دهند. برای آن یک نقشه ترکیبی رسم کنید.

ترسیم نقشه ترکیبی با استفاده از نقشه های تک تک قطعات یک مجموعه را در اصطلاح، سوار کردن قطعات می گویند.

اصول سوار کردن قطعات


نحوه سوار کردن قطعات یک مجموعه از روی نقشه های ترسیم شده، به داشتن اطلاعات دقیق و تجربه کافی در زمینه ترسیم نقشه های ترکیبی نیاز دارد.

برای سوار کردن قطعات یک مجموعه و به عبارتی ترسیم یک نقشه ترکیبی خوب، توجه به نکات زیر ضروری است:

- با بررسی نقشه هر یک از قطعات می توانید با طرز کار هر قطعه آشنا شوید. برای رسیدن به این هدف می توانید ابتدا اجزاء اتصال و همچنین اجزاء انتقال حرکت را که پیشتر با آنها آشنا شده اید، شناسایی کنید و سپس به بررسی بقیه قطعات مانند بدنه، پایه و غیره بپردازید.

- پس از شناسایی قطعات، موقعیت هر قطعه را نسبت به موقعیت سایر قطعات در مجموعه مشخص سازید.

- اندازه های موجود در نقشه و همچنین علائم انطباقی از ابزارهایی هستند که می توانند راهنمای خوبی در ترکیب درست قطعات باشند.

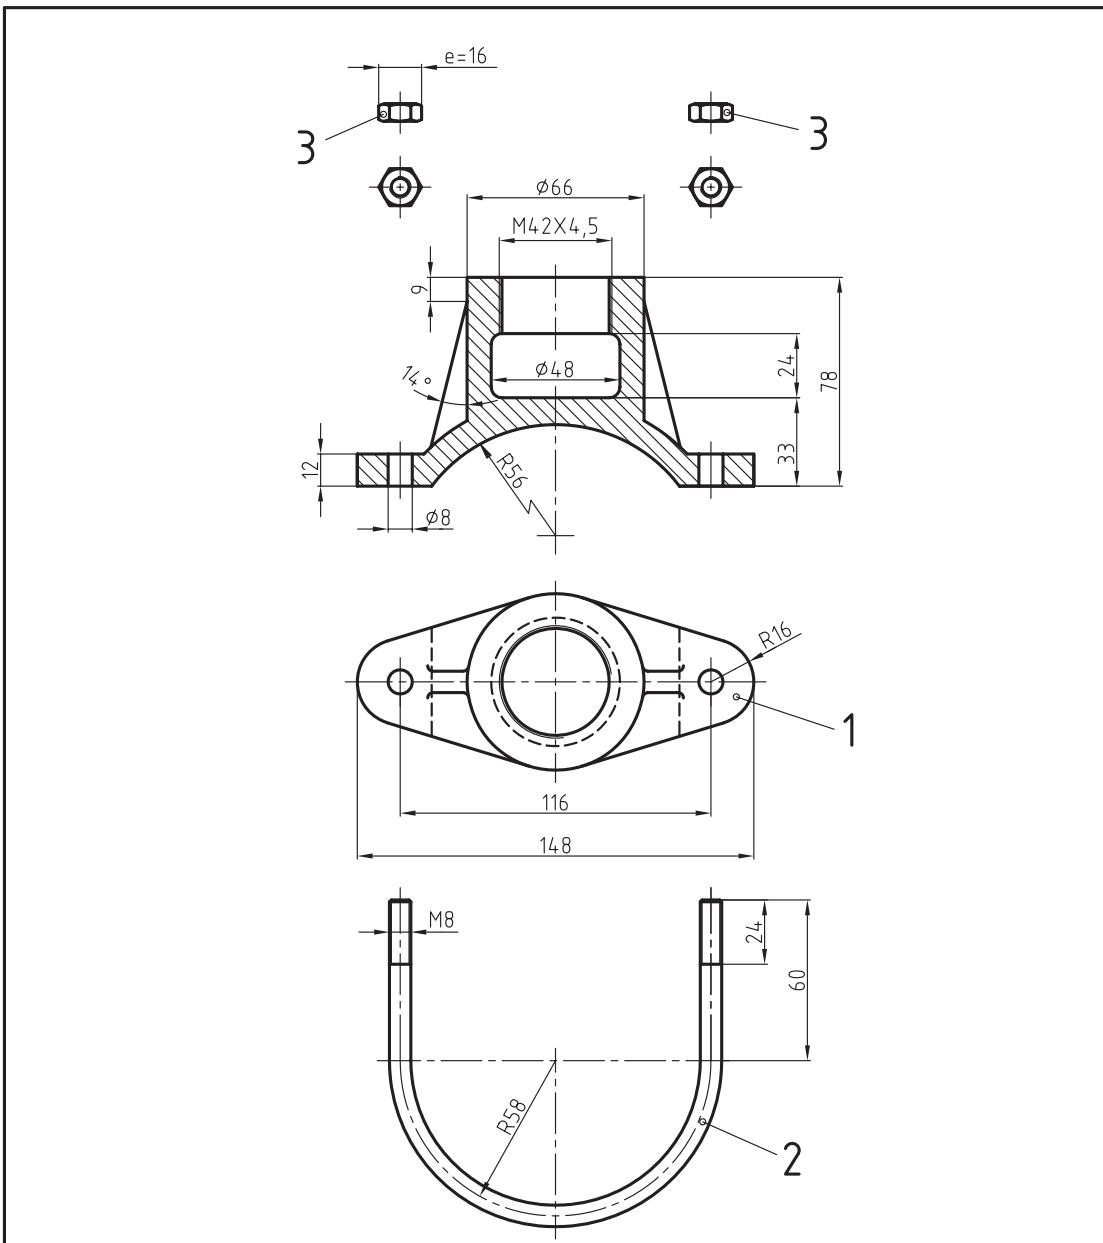

نام قطعه	جنس	استاندارد	فولاد	مهره شش گوش	تعداد	شماره اولیه
			فولاد	میله بست	1	3
			فولاد	بندن بست	1	2
			فولاد ریختگری	بندن بست	1	1



تغییرات

تصویب	بازیین	رسم	نام	تاریخ	امضاء	نام	طراح

نام مجموعه: بست لوله	سفارش دهنده:	شماره نقشه	A4
1802768	نام شرکت:		
مقیاس			
تولرانس عمومی:			

مراحل ترسیم


۳. میله U شکل دو سر دنده شده را به وسیله مهره شماره ۳ به بدن شماره ۱ محکم می‌بندیم.

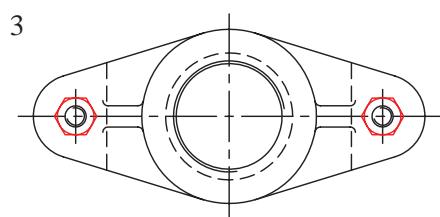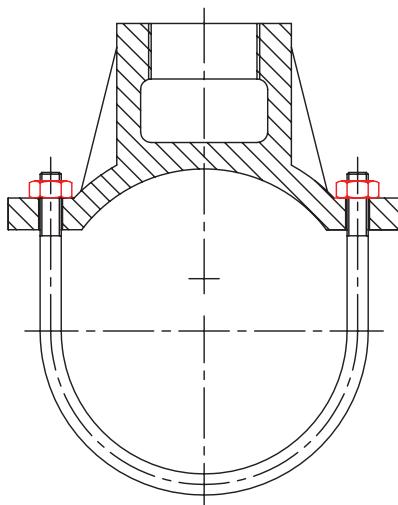



۴. پس از پرنگ کردن نقشه، آنرا اندازه‌گذاری می‌کنیم. در نقشه نهایی را با جدول ترکیبی ملاحظه کنید.



قطعه ۱ بدن دستگاه است. قطعه ۲ میله خم شده‌ای که دو انتهای آن دنده شده (M8) و قطعه شماره ۳ یک مهره M8 است.

۱. قطعه‌ی ۱، که بدن است را به عنوان مینا انتخاب، و در دو نمای رو به رو و افقی با خط نازک رسم می‌کنیم. توجه کنید که تصویر افقی باید در فاصله مناسب از تصویر قائم باشد.

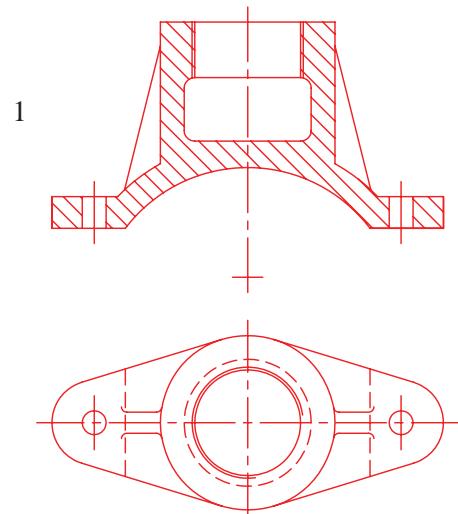

۲. میله U شکل دو سر دنده را مطابق شکل، از پایین در داخل سوراخ‌های بدن شماره ۱ قرار می‌دهیم.

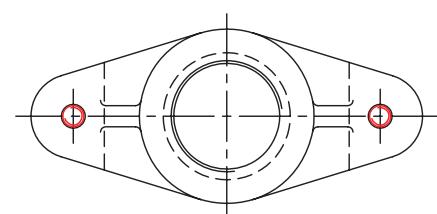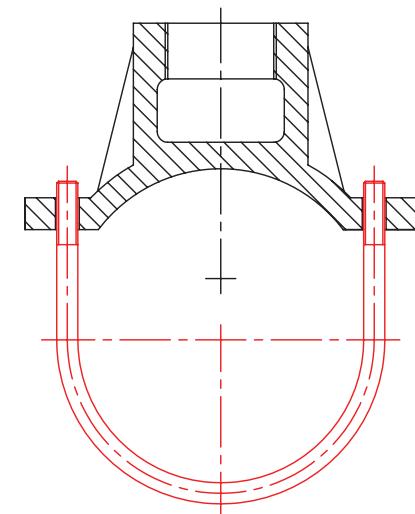

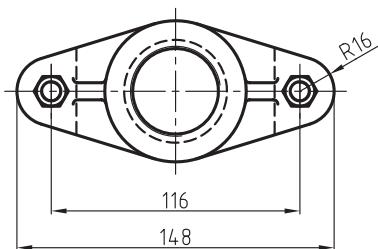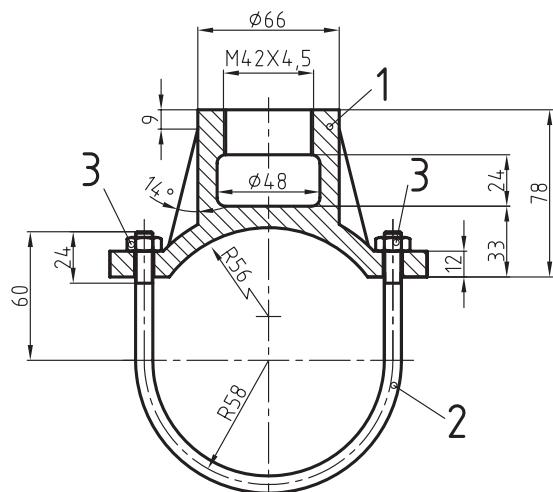


فولاد	فولاد	فولاد	بدنه بست	1	3
فولاد	فولاد	فولاد ریختگی		1	2
اععاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	شماره تعداد
تغییرات					
تولرنس عمومی:			نام شرکت:	تاریخ	نام
1802768				امضاء	طراح
مقیاس					رسم
					بازبین
					تصویب
	نام مجموعه: بست لوله	سفارش دهنده:	شماره نقشه		
				A4	


دستور کار شماره ۱

هدف: نحوه سوار کردن قطعات یک مجموعه

مشخصات: شکل های زیر نقشه قطعات یک مجموعه بوین پیچ را نشان می دهد. یک نقشه سوار شده همراه با جدول ترکیبی از مجموعه داده شده روی یک برگ کاغذ A4 رسم کنید.
کاغذ A4 را به صورت عمود می بندیم و سپس کادر و جدول را رسم می کنیم.

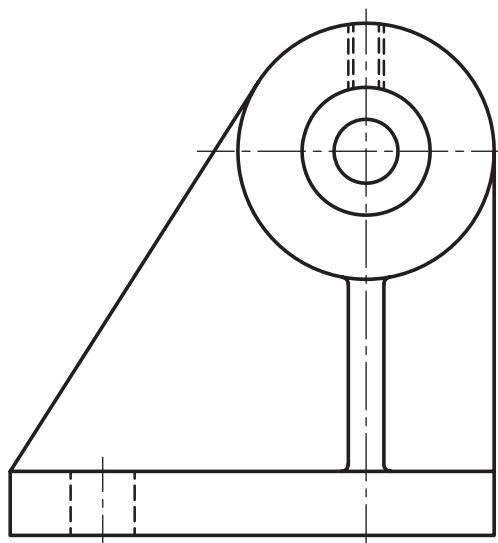


1

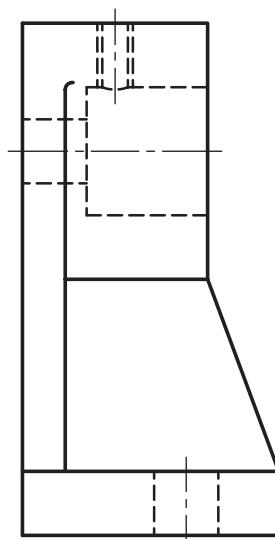



4




5

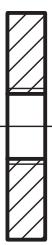

6

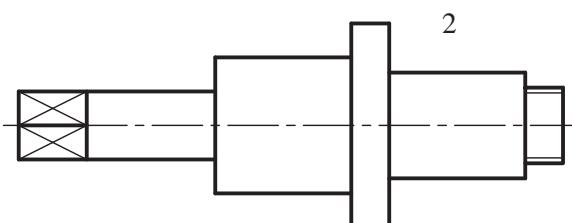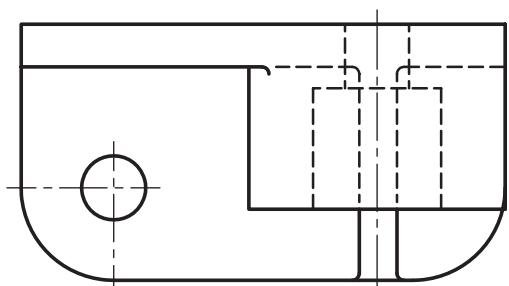




2

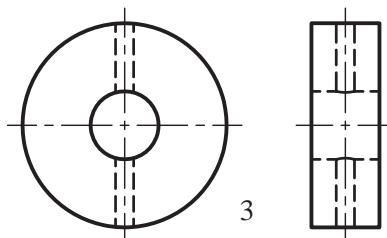




3

مراحل ترسیم

از سمت راست آن امکان پذیر است. به شکل زیر توجه کنید.

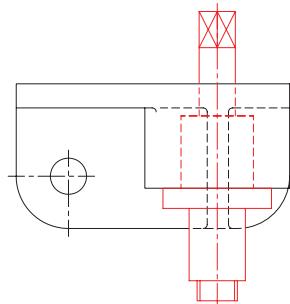
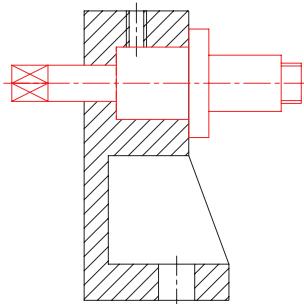
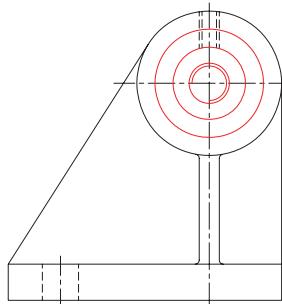


۳. برای جلوگیری از حرکت محوری قطعه شماره ۲، آن را با سوار کردن قطعات ۳ و ۴ در محل خود ثبیت می‌کنیم.

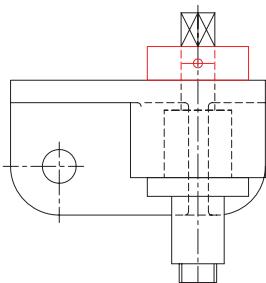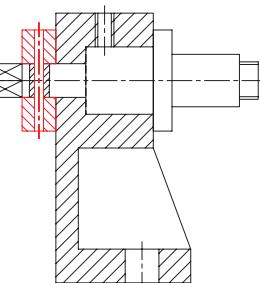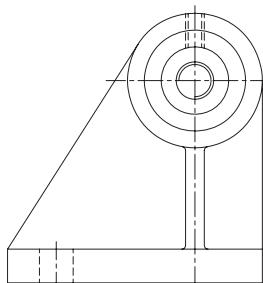


۱. نمای رو به رو، نیم رخ و افقی بدنه شماره ۱ را به فاصله های مناسب از یکدیگر با خطوط نازک و کم رنگ رسم می‌کنیم.

با کمی دقت به شکل قطعه متوجه می‌شویم که برای نشان دادن جزئیات داخل جسم بهتر است نمای رو به رو و افقی بدون برش و نمای جانبی را در حالت برش ترسیم کنیم.

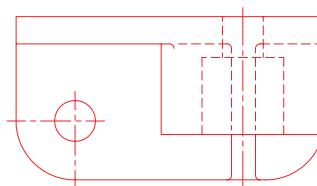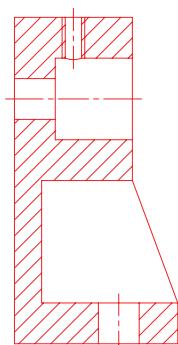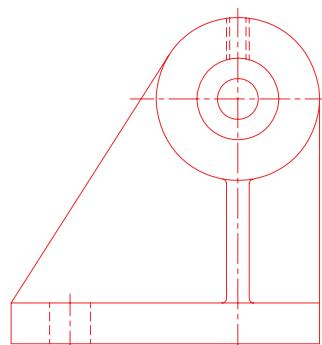

۲. قطرهای محور شماره ۲ و همچنین ابعاد و قطرهای سوراخهای بدنه شماره ۱ را با دقت بررسی می‌کنیم. قرار گرفتن محور شماره ۲ در داخل بدنه شماره ۱ فقط


۴. نقشه را با قرار دادن پیچ شماره ۵ و سپس مهره شماره ۶ کامل می کنیم.

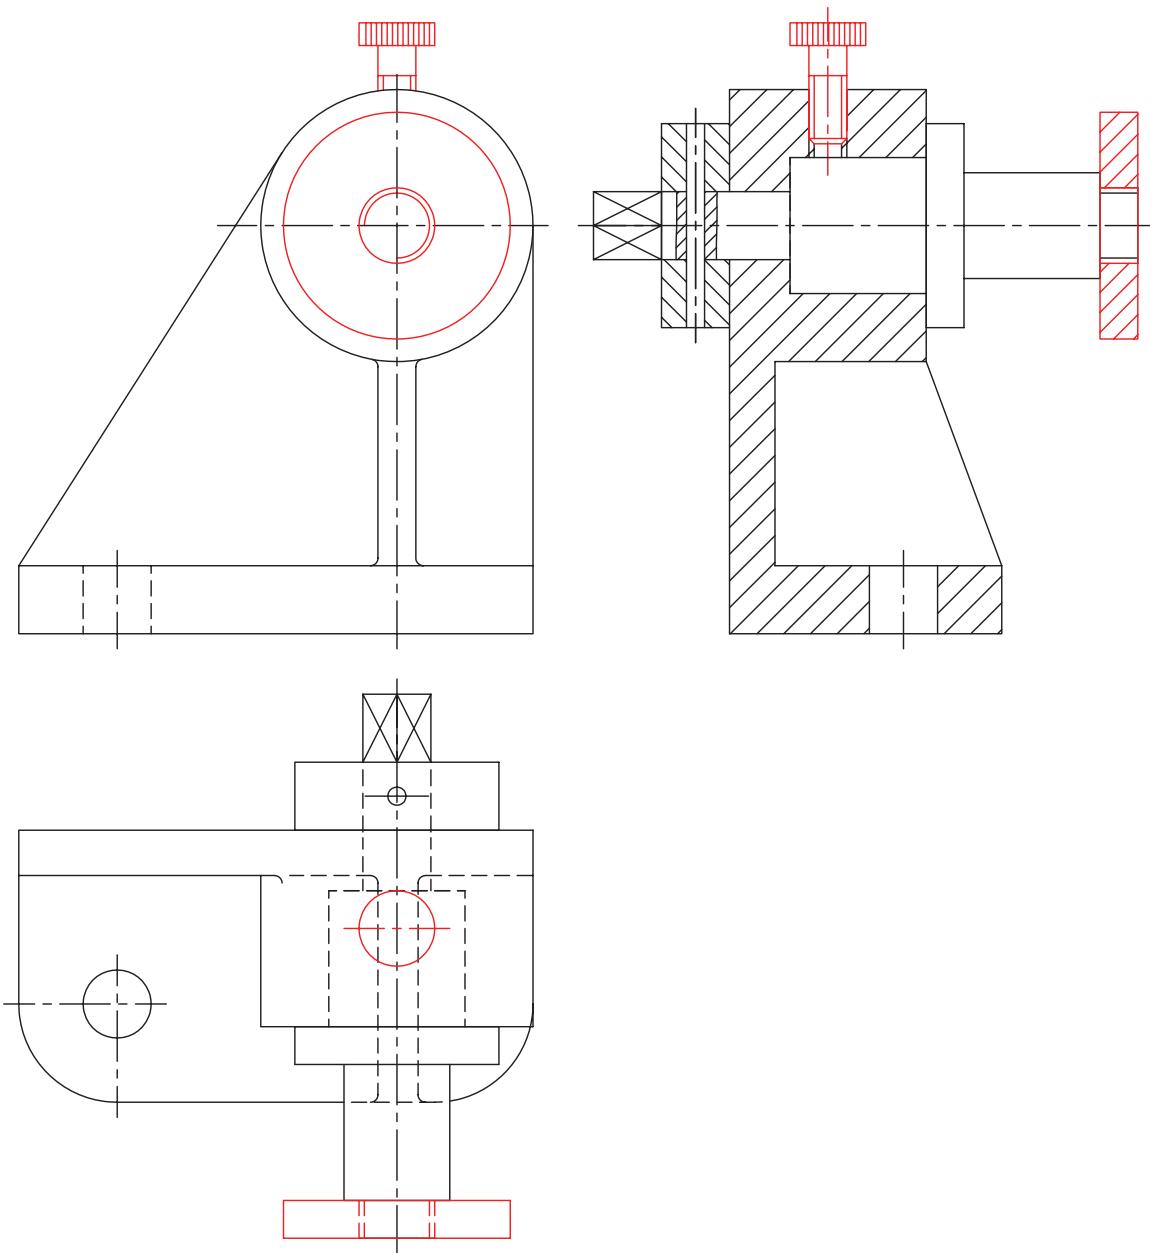

- آیا برش های ترسیم شده، مناسب هستند؟
- اصول شماره گذاری قطعات را به اختصار توضیح دهید.
- از روی این نقشه می توانید هر یک از قطعات را تجزیه و تحلیل کنید، سپس پیاده نمایید؟

۵. پس از سوار کردن قطعات، نقشه را پررنگ و سپس شماره گذاری می کنیم. به نقشه‌ی نهایی که در داخل کادر جدول ترسیم شده، دقیق کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- آیا نقشه در تصاویر کافی ترسیم شده است؟

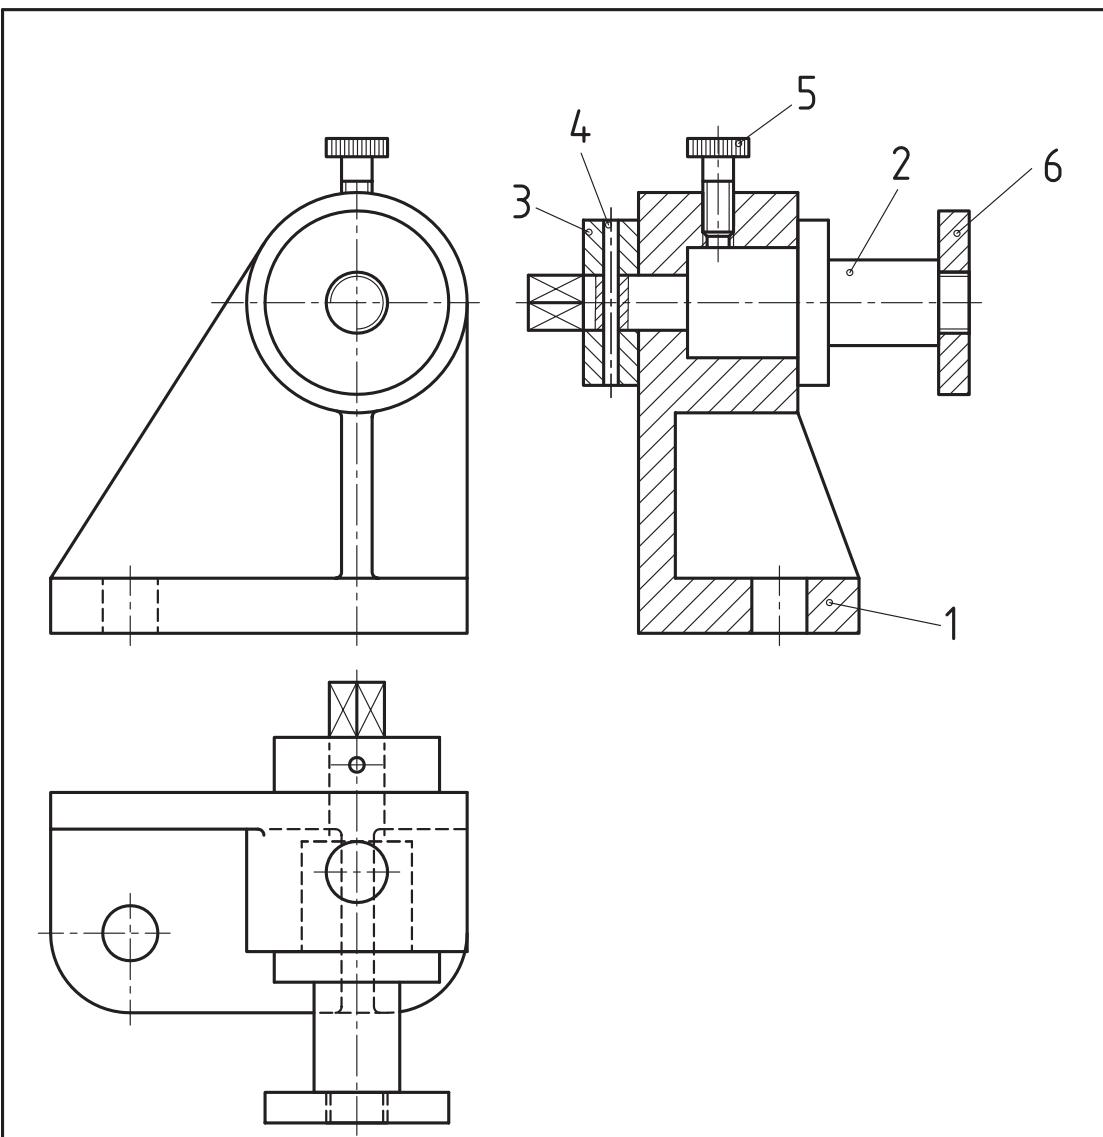

شماره تعداد	نام قطعه	جنس	استاندارد	وزن	ابعاد اولیه	فولاد	مهره	1	6
						فولاد	M10 پیچ ثابت	1	5
						st45	M10 پین	1	4
						st37	محور	1	3
						آهن ریخته گری	بدنه	1	2
								1	1

تغییرات

تصویب	بازبین	رسم	نام	تاریخ	امضاء	نام شرکت:	عمومی: تولرانس	1802768	مقیاس

نمودار	نام مجموعه: بوپین پیچ	سفارش دهنده:	شماره نقشه	A4
--------	-----------------------	--------------	------------	----

دستور کار شماره ۲


هدف: نحوه سوار کردن یک مجموعه

(۱۵۰ دقیقه)

مشخصات: شکل های صفحه بعد نقشه اجرایی یک یاتاقان متحرک را نشان می دهد. نقشه ترکیبی آن را روی یک برگ کاغذ A4 رسم کنید.

کاغذ A4 را به صورت عمود می بندیم. سپس کادر و جدول آن را رسم می کنیم.

ابعاد اولیه	وزن	استاندارد	جنس	نام قطعه	تعداد	شماره						
تغییرات												
تولرانس عمومی:	1802768	مقیاس	نام شرکت:			تاریخ	امضاء	نام	طراح	رسم	بازبین	تصویب
		نام مجموعه: یاتاقان متحرک		سفارش دهنده:			شماره نقشه					
										A4		


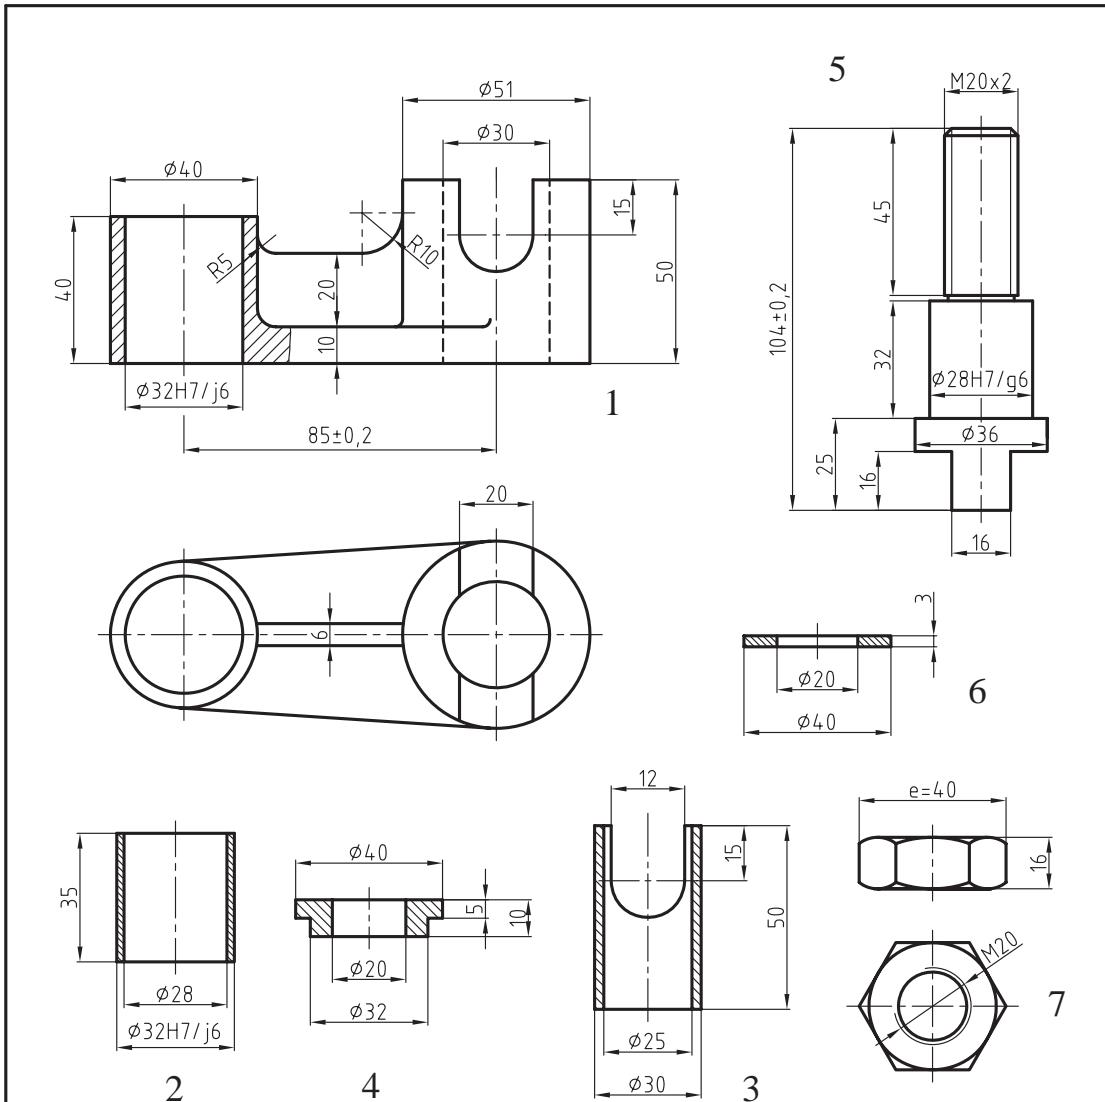


شماره	تعداد	نام قطعه	جنس	استاندارد	وزن	ابعاد اولیه
1	7	مهره شش گوش واشر	st۳۰	ISO 4032 - M20		
1	6	محور	st۴۵			
1	5	درپوش	st۳۷			
1	4	یاتاقان الغزشی	فولاد آلبایزی			
1	3	یاتاقان	فولاد آلبایزی			
1	2	بدنه یاتاقان	فولاد ریخته گری			

تغيرات



مراحل ترسیم

۳. درپوش شماره ۴ در انتهای بوش شماره ۳ قرار



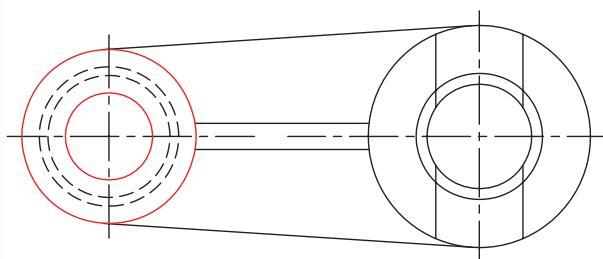
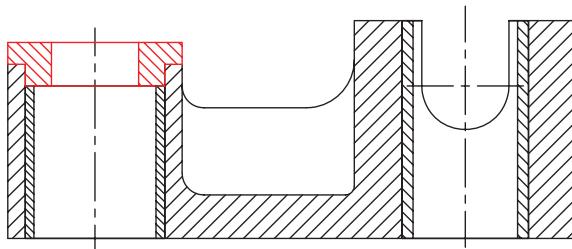


می‌گیرد. ۴. جهت قرار گرفتن محور شماره ۵ با توجه به


۱. ابتدا بدن شماره ۱ را در دو نمای رو به رو و افقی به فاصله لازم از یکدیگر رسم می‌کنیم. ترسیم نمای رو به رو در حالت برش و نمای افقی بدون برش، با خطوط نازک و کمرنگ مناسب است.

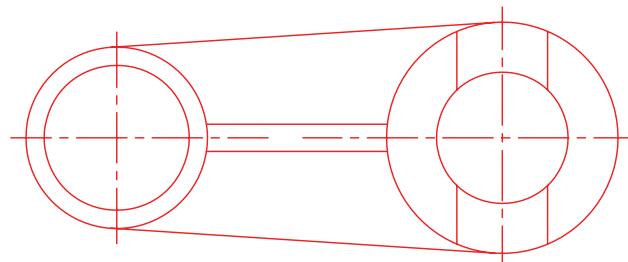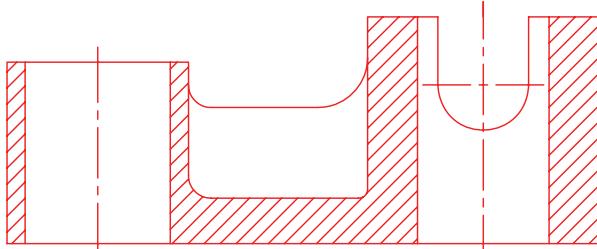

۲. محل استقرار یاتاقان شماره ۲، در سوراخ سمت چپ و بوش شماره ۳، در سوراخ سمت راست قطعه ۱ است.

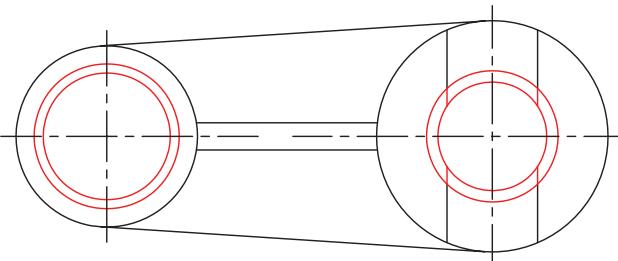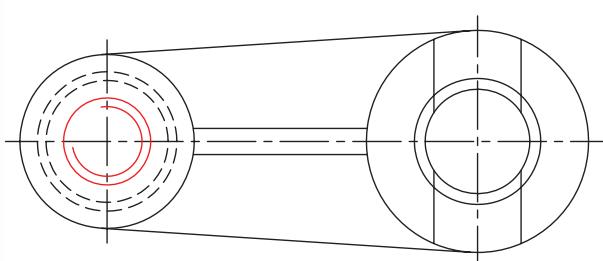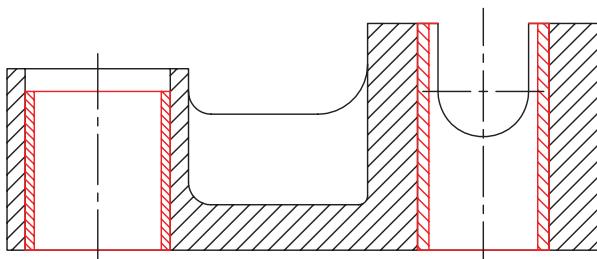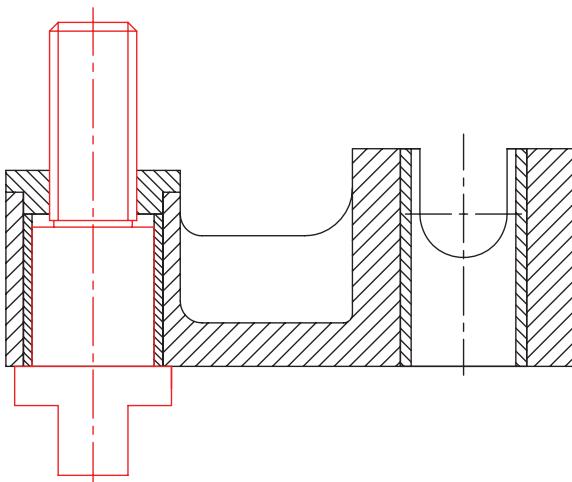

قطر خارجی پیچ انتهایی آن و همچنین اندازه سوراخ در پوش شماره ۴ آن مطابق شکل است.

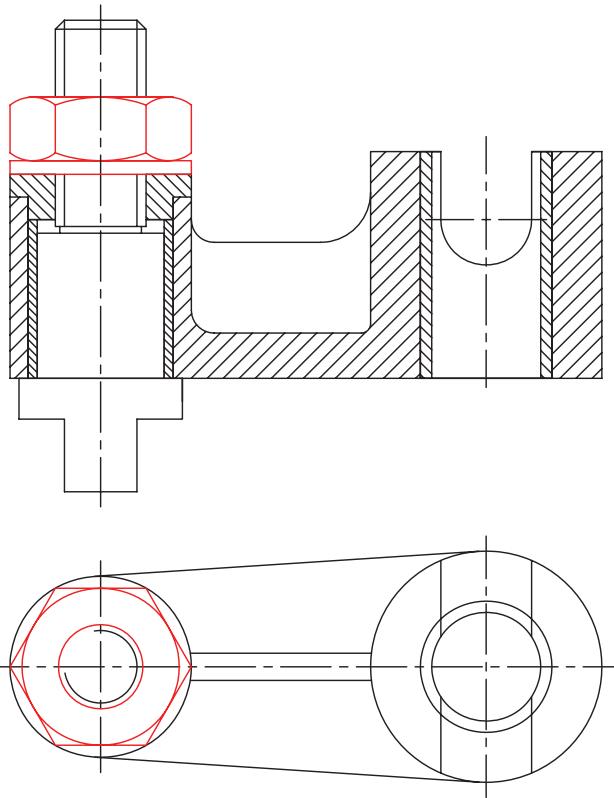



۵. نقشه را با رسم واشر و مهره کامل کنید.

۶. در ادامه نقشه نهایی یاتاقان متحرک را همراه با کادر و جدول ترکیبی ملاحظه می کنید و پس از بررسی آن به پرسش های زیر پاسخ دهید.

- آیا نقشه به درستی اندازه گذاری شده است؟ در مورد درست یا نادرست بودن آن توضیح دهید.

- نظر خود را در مورد نمایهای ترسیم شده، بیان کنید.

- آیا روش بهتری برای سوار کردن قطعات آن می شناسید؟ روش پیشنهادی خود را از طریق ترسیم توضیح دهید.

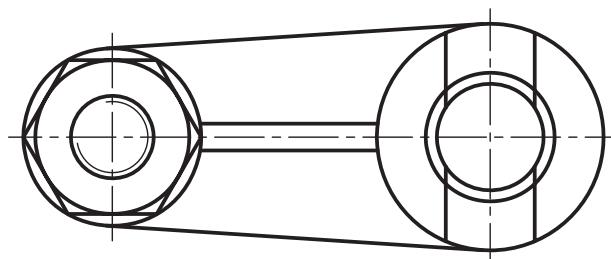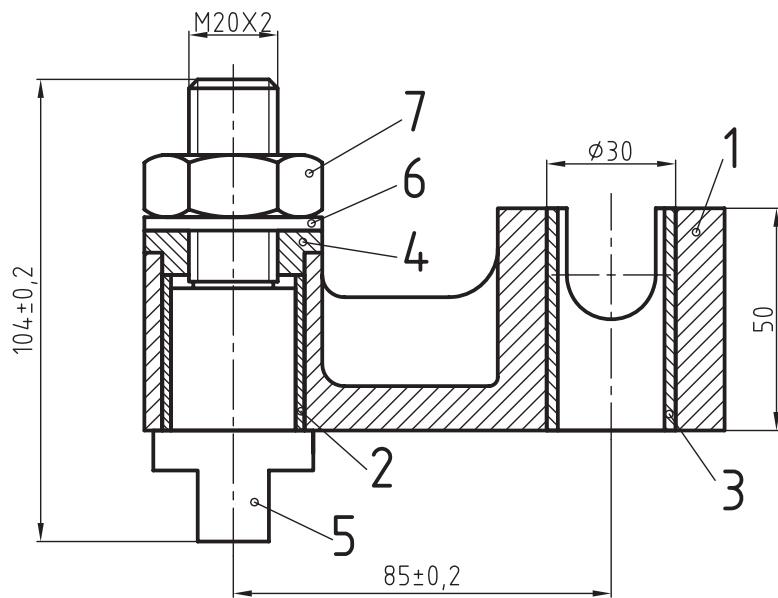

مehrə شش گوش	1	7
واشر	1	6
محور	1	5
درپوش	1	4
یاتاقان لغزشی	1	3
یاتاقان	1	2
بدنه یاتاقان	1	1
نام قطعه	تعداد	شماره
استاندارد	جنس	ابعاد اولیه
وزن		

تغییرات

طراح	نام	امضاء	تاریخ	نام شرکت:	مقیاس	تولرانس عمومی:
رسم						1802768
بازبین						
تصویب						
شماره نقشه				سفارش دهنده:	نام مجموعه: یاتاقان متحرک	نمودار
						A4


ارزشیابی پایانی

نظری ◀


۱. مفهوم سوارکردن قطعات یک مجموعه را توضیح دهید.
۲. اصول سوارکردن را تعریف کنید.
۳. نحوه اندازه‌گذاری یک نقشه مرکب را توضیح دهید.
۴. بر چه اساسی می‌توان نقشه‌های سوار شده را شماره‌گذاری کرد؟
۵. آیا اندازه‌گذاری و علاوه‌انطباقی در نقشه قطعات یک مجموعه می‌تواند راهنمای مناسبی برای سوارکردن قطعات آن باشد؟ روش به کارگیری آنرا با ذکر یک مثال ساده توضیح دهید.

عملی ◀


۱. در زیر نقشه قطعات یک مجموعه را ملاحظه می‌کنید. برای آن یک نقشه ترکیبی همراه با کادر و جدول روی یک برگ کاغذ A4 بصورت افقی در تصویرهای لازم ترسیم کنید.

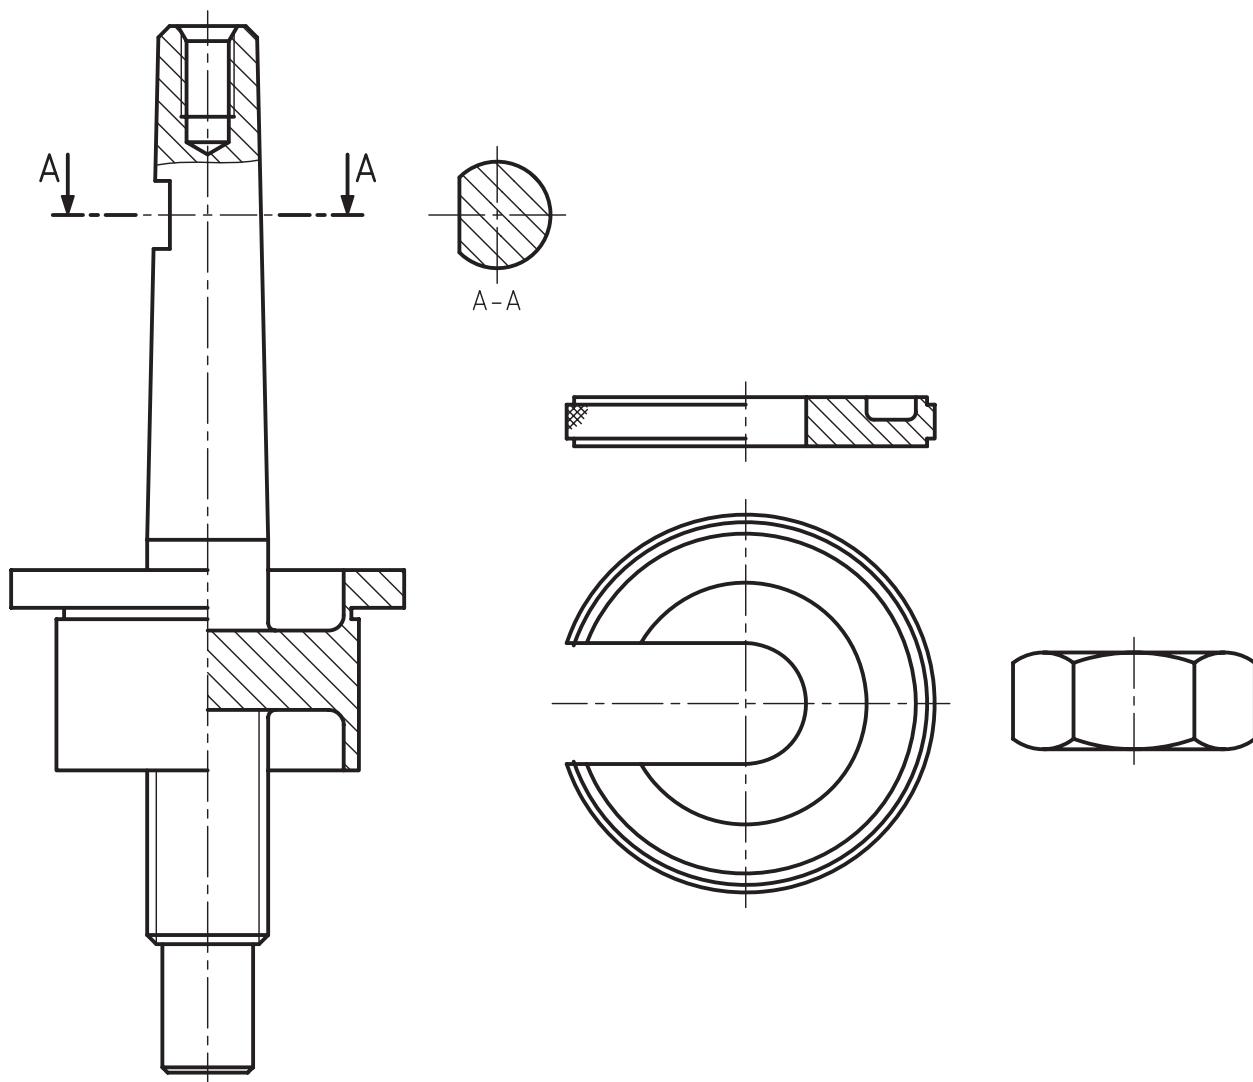

۲. قطعات زیر به یک جک مخصوص روی میز ماشین فرز مربوط است. نقشه ترکیبی آن را در نمایهای لازم روی یک برگ کاغذ A3 رسم، و اندازه‌گذاری کنید.

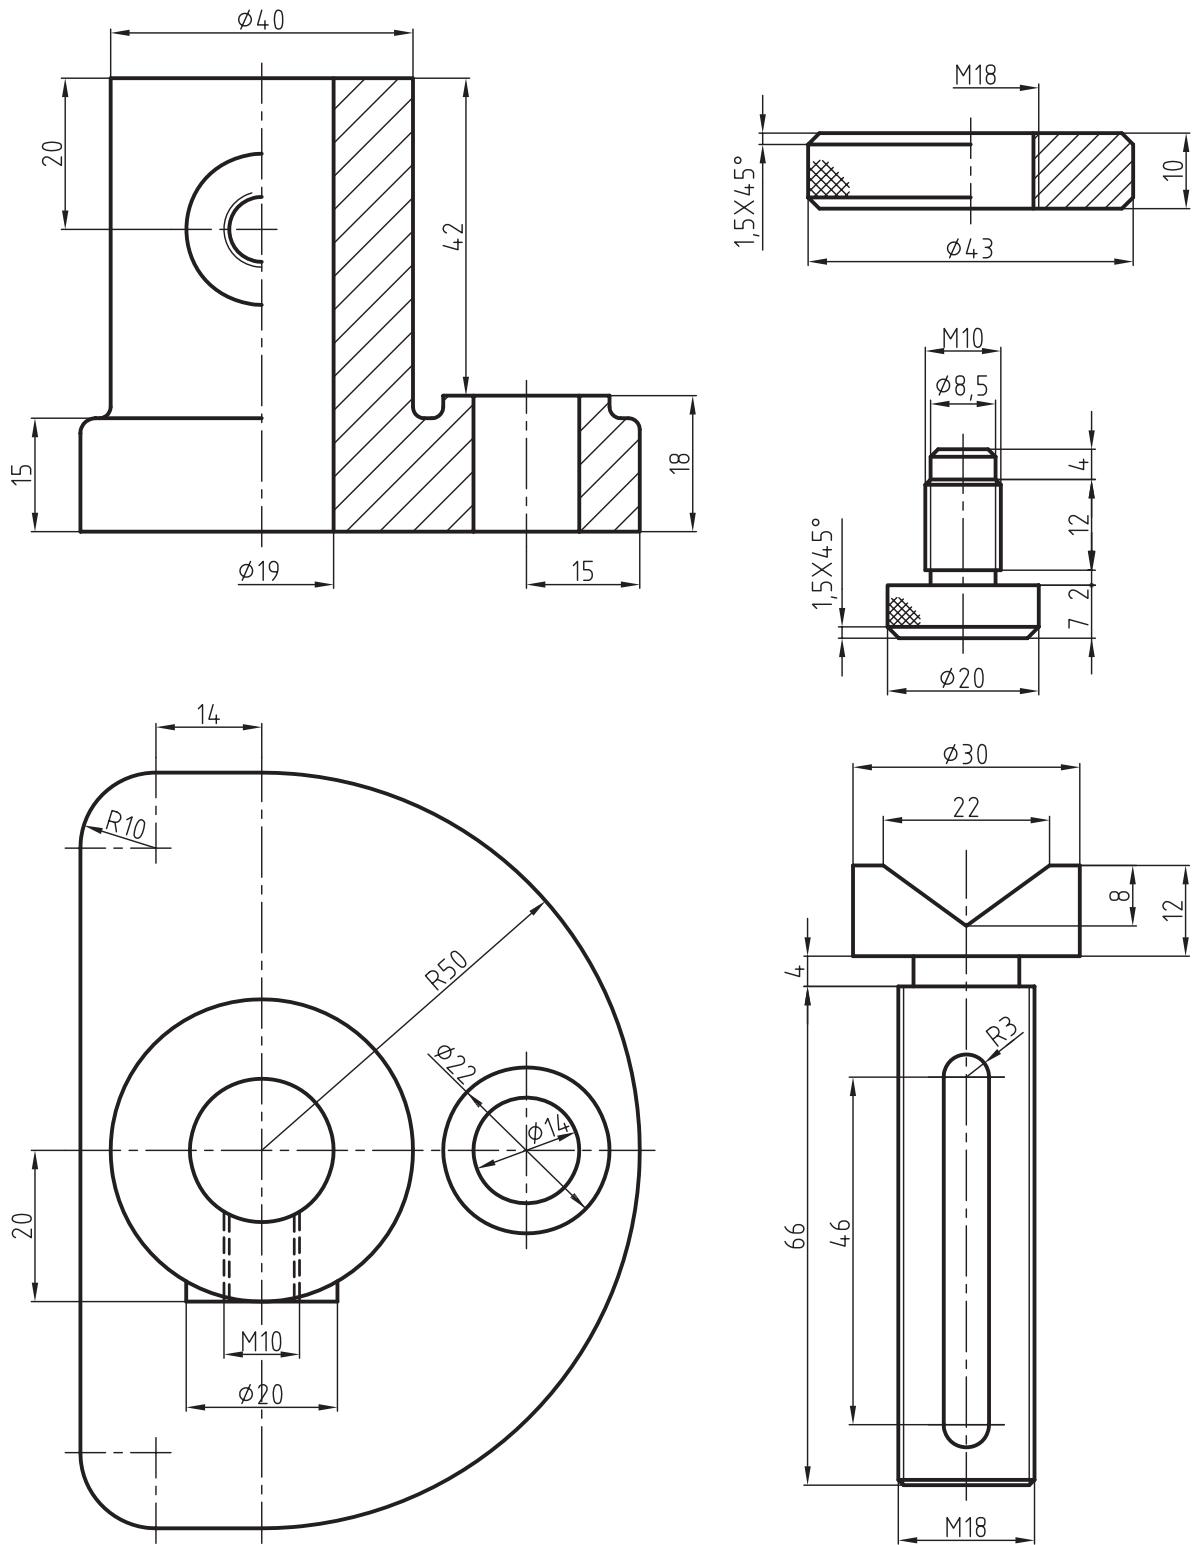

۳. نقشه قطعات یک دستگاه در زیر نشان داده شده است. پس از بررسی قطعات، نقشه ترکیبی دستگاه را در تصاویر و برش‌های لازم ترسیم کنید. پس از ترسیم، نقشه را اندازه‌گذاری و شماره‌ی قطعات را مشخص کنید.

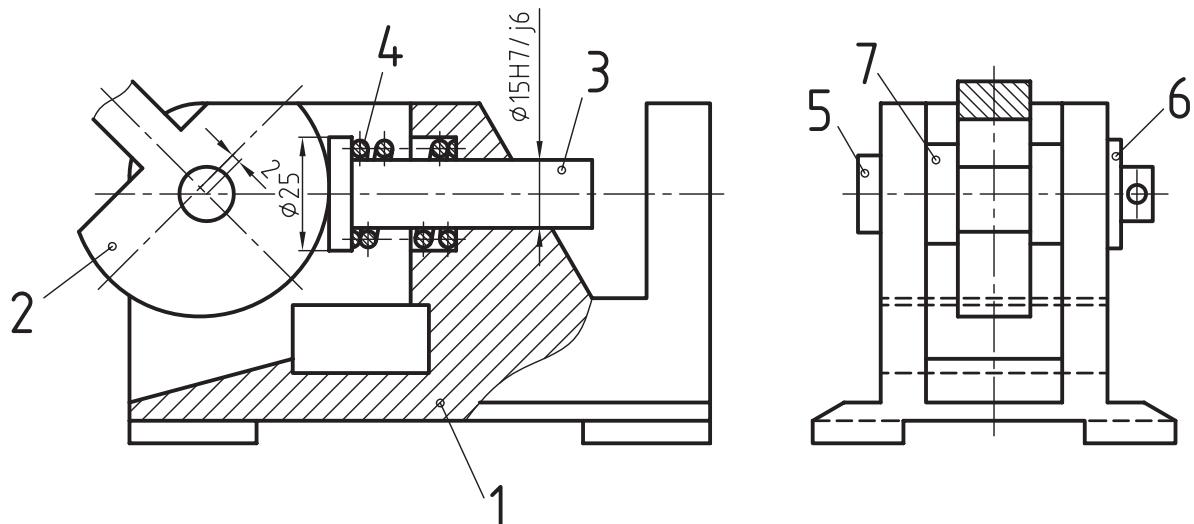

توانایی ترسیم نقشه‌های انفجاری


◀ در پایان این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- نقشه‌های انفجاری را تعریف کند.
- روش ترسیم نقشه‌های انفجاری را توضیح دهد.
- کاربرد نقشه‌های انفجاری را شرح دهد.
- نقشه‌ی انفجاری یک مجموعه را ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۴	۲۰	۴

پیش آزمون

۱. نقشه انفجاری را به طور مختصر توضیح دهید.
۲. برای ترسیم نقشه انفجاری معمولاً از کدام تصویر استفاده می شود؟
۳. تفاوت نقشه انفجاری با یک نقشه ترکیبی را توضیح دهید.
۴. آیا می توان نقشه انفجاری را با تصویرهای سه بعدی دیمتریک ترسیم کرد؟ چرا؟
۵. معمولاً کدامیک از قطعات یک مجموعه به عنوان شروع ترسیم در نقشه های انفجاری مناسب است؟ دلایل خود را بنویسید.
۶. کاربرد نقشه های اجرایی را بنویسید و در مورد هر یک توضیح دهید.
۷. آیا نقشه انفجاری، به اندازه گذاری نیاز دارد؟
۸. با توجه به شکل رو به رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 - نقشه رو به رو چه نوع نقشه ای است؟ در مورد آن توضیح دهید.
 - نام مجموعه را بنویسید.
 - طرز کار مجموعه را توضیح دهید.

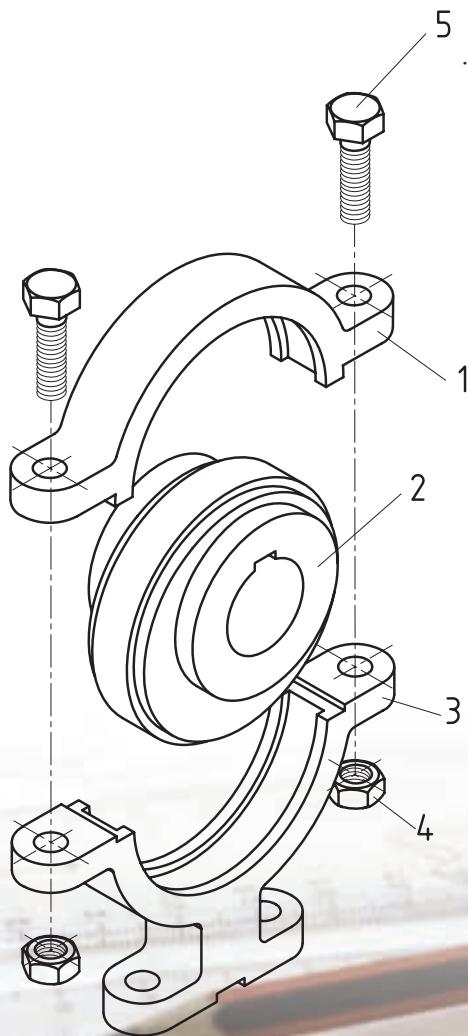

نقشه‌های انفجاری

برای آشنایی با شیوه ترسیم، به مثال زیر توجه کنید.

◀ مثال ۱: در شکل زیر نقشه ترکیبی یک پایه قابل

تنظیم را که در دو نما معرفی شده، ملاحظه می‌کنید. برای آن یک نقشه انفجاری ترسیم کنید.

کاربرد دستگاه

قسمت V شکل قطعه شماره ۶ برای قرارگرفتن قطعات مدور مانند میله، جهت انجام عملیات ماشین کاری است. ارتفاع میله نسبت به سطح میز ماشین قابل تنظیم است.

طرز کار دستگاه

پیچ شماره ۵ با سوراخ مهره شده قطعه شیبدار شماره ۴ درگیر است. با گردش پیچ که به وسیله دسته شماره ۱ انجام می‌گیرد، قطعه شماره ۴ می‌تواند به سمت چپ یا راست حرکت کند. سطح شیبدار قطعه ۴ حرکت عمودی تکیه‌گاه شماره ۶ را فراهم می‌سازد.

تعريف

نقشه انفجاری به نقشه‌ای در یک مجموعه گفته می‌شود که قطعات باز شده آن، طبق نظم یا دستور خاصی به صورت سه‌بعدی ترسیم شود. جهت نمایش بهتر تصاویر سه‌بعدی یک مجموعه، معمولاً تصویرهای مجسم ایزومتریک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مراحل ترسیم

برای ترسیم نقشه انفجاری یک مجموعه، رعایت نکات زیر ضروری است:



- قبل از شروع ترسیم بهتر است طرز کار مجموعه را بررسی کنیم.

- نحوه سوار کردن و همچنین پیاده‌سازی قطعات به ما کمک می‌کند تا بتوانیم هر یک از قطعات را در جای مناسب خود رسم کنیم، به‌طوری‌که از روی نقشه بتوان قطعات را از هم جدا و یا روی هم موئتاثر کرد.

- لازم است کار ترسیم را با پایه یا بدنه اصلی شروع کنیم و سپس بقیه اجزاء را به ترتیب سوار کردن آن‌ها نمایش دهیم.

- هر قطعه با شماره خود معرفی شود «ارتفاع و ضخامت شماره‌ها مانند نقشه‌های ترکیبی است».

- رسم جدول ترکیبی الزامی است.
شماره‌ها و مشخصات قطعات باید در جدول ترکیبی نوشته شود.

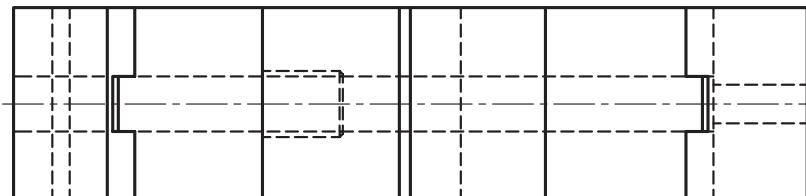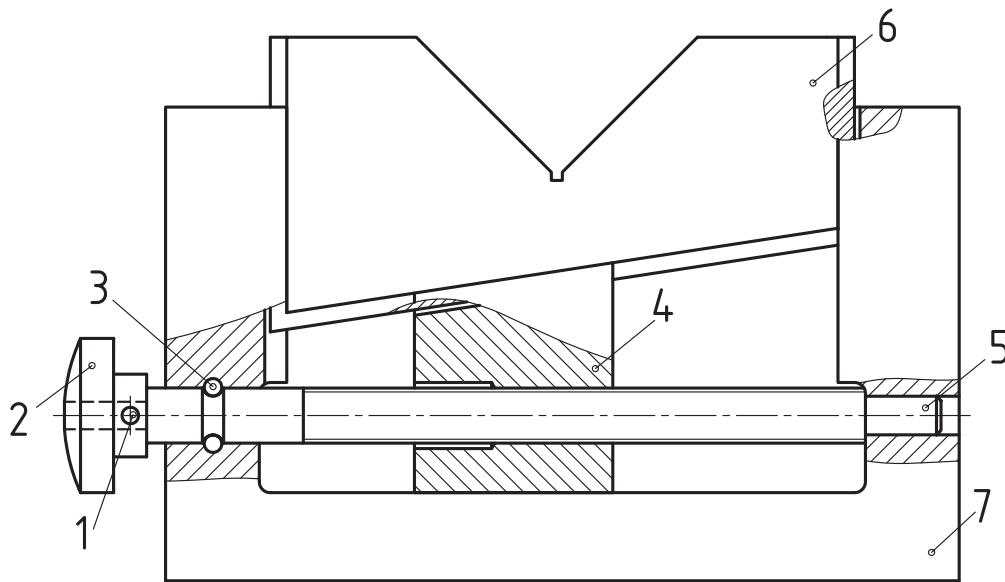


شماره	تعداد	نام قطعه	جنس	استاندارد	وزن	ابعاد اولیه
1	7	بادنه	فولاد			
1	6	قطعه ۷ شکل	فولاد			
1	5	پیچ	فولاد			
1	4	مهره لغزنده	فولاد			
2	3	پین	فولاد			
1	2	پین	فولاد			
1	1	دسته	فولاد			

تغییرات

نام	طراح	امضاء	تاریخ	نام شرکت:	تولرانس عمومی:	ردیف
	رسام بازیبین					1802768
	تصویر				مقیاس	
	A4			سفارش دهنده:	نام مجموعه: جک میز ماشین فرز	

مراحل ترسیم

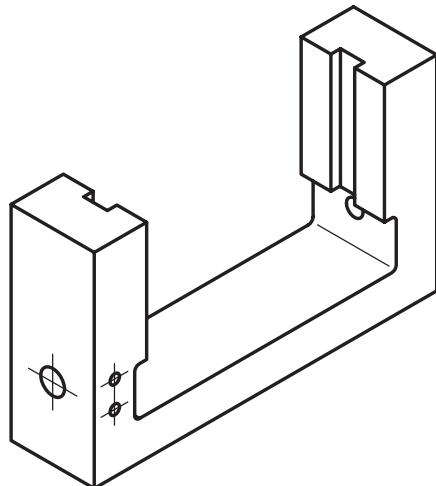


انتخاب دید مناسب برای ترسیم یک نقشه انفجاری بسیار دارای اهمیت است، بنابراین باید با بررسی مجموعه، بهترین جهت دید را برای بازکردن مجموعه جهت شروع ترسیم نقشه انتخاب کنیم.

پس از انتخاب دید، ترسیم را آغاز می‌کنیم. به توضیحات زیر توجه کنید.

۱. بدنه شماره ۷ را به عنوان قطعه اصلی یا مینا انتخاب، و به صورت تصویر مجسم ایزو متریک رسم می‌کنیم. بهترین دید برای این قطعه جهتی است که قطعه شماره ۵ را بتوان آن از مجموعه جدا ساخت. به شکل زیر توجه کنید.

۲. باز کردن قطعه‌ی ۳ که تعداد آن ۲ عدد است، می‌توان پیچ شماره ۵ را به همراه قطعات ۱ و ۲ از بدنه خارج ساخت.

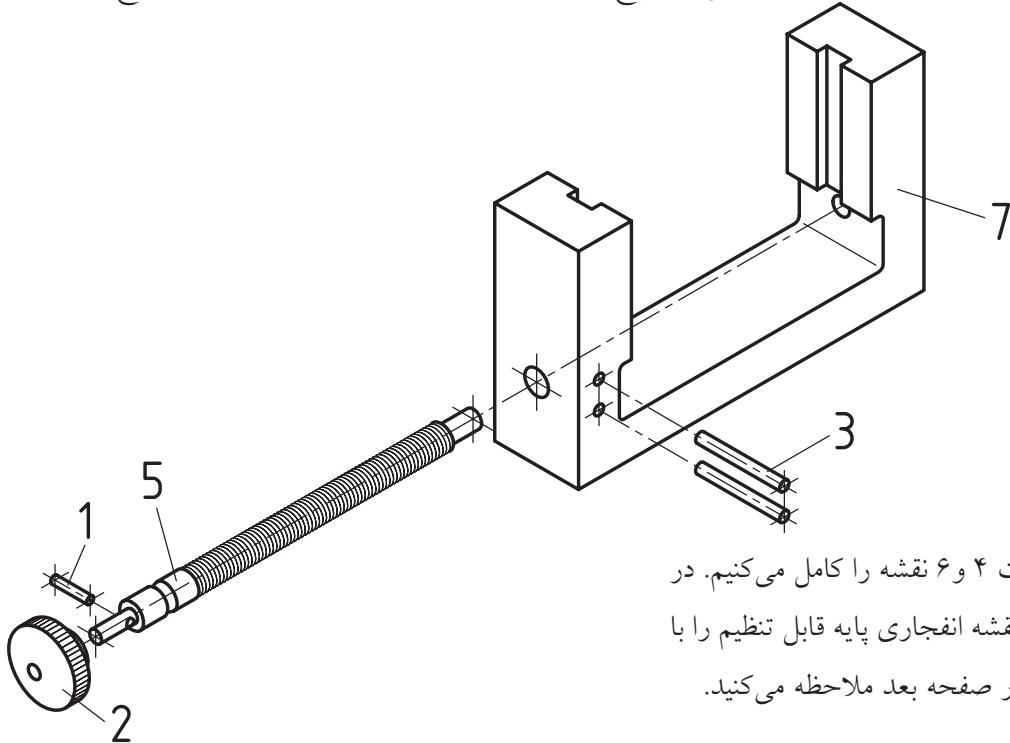


۳. پس از ترسیم قطعات ۴ و ۶ نقشه را کامل می‌کنیم. در شکل چگونگی ترسیم نقشه انفجاری پایه قابل تنظیم را با کادر و جدول ترکیبی در صفحه بعد ملاحظه می‌کنید.

کاربرد نقشه‌های انفجاری

دارند، زیرا این نقشه‌ها راهنمای خوب و مناسبی جهت باز کردن و بستن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات هستند.

توجه: در صنعت، نقشه‌ی انفجاری جزء مدارک فنی محسوب می‌شود و باید ضمیمه نقشه‌های اجرایی گردد.

نقشه‌های انفجاری به طور معمول در کارخانجات صنعتی برای تولید و مونتاژ قطعات استفاده می‌شوند. علاوه بر آن نیز در زمینه‌های تعمیرات و سرویس دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی و نیز لوازم خانگی کاربرد فراوانی

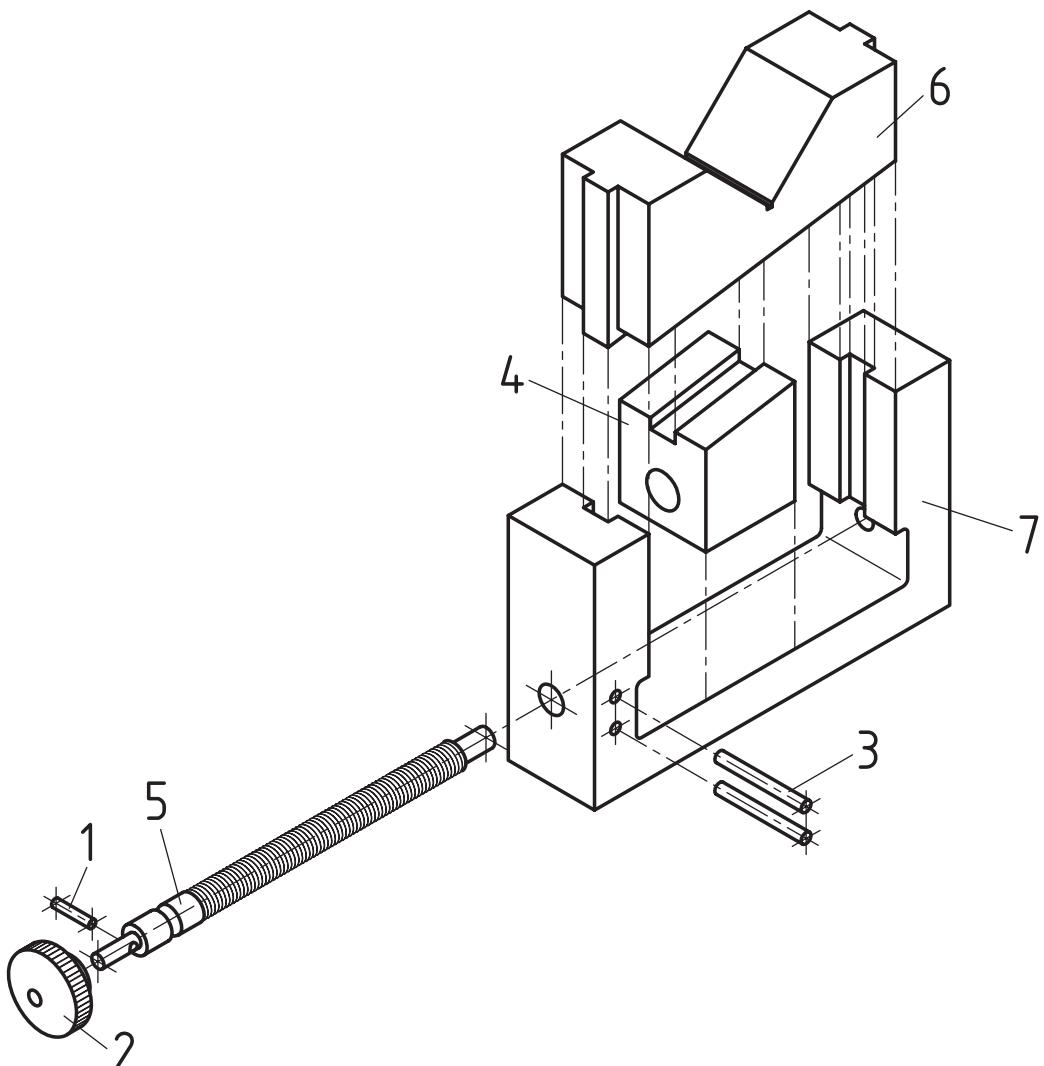

نام قطعه	تعداد	شماره	جنس	استاندارد	وزن	ابعاد اولیه
فولاد	1	7				
فولاد	1	6				
فولاد	1	5				
فولاد	1	4				
فولاد	2	3				
فولاد	1	2				
فولاد	1	1				

تغییرات

طراح	نام	نام	امضاء	تاریخ	نام شرکت:	مقیاس	تولرانس عمومی:
							رسام
							بازبین
							تصویب


شماره نقشه	سفارش دهنده:	نام مجموعه: جک میز ماشین فرز	مقیاس
A4			

دستور کار

هدف: ترسیم نقشه انفجاری

(۱۸۰ دقیقه)



مشخصات: از نقشه ترکیبی بوین پیچ شکل زیر یک نقشه انفجاری با مقیاس ۱:۱ رسم کنید.
کاغذ A3 را به صورت افقی می‌بندیم و پس از ترسیم کادر و جدول، جهت دید مناسب را انتخاب می‌کنیم.

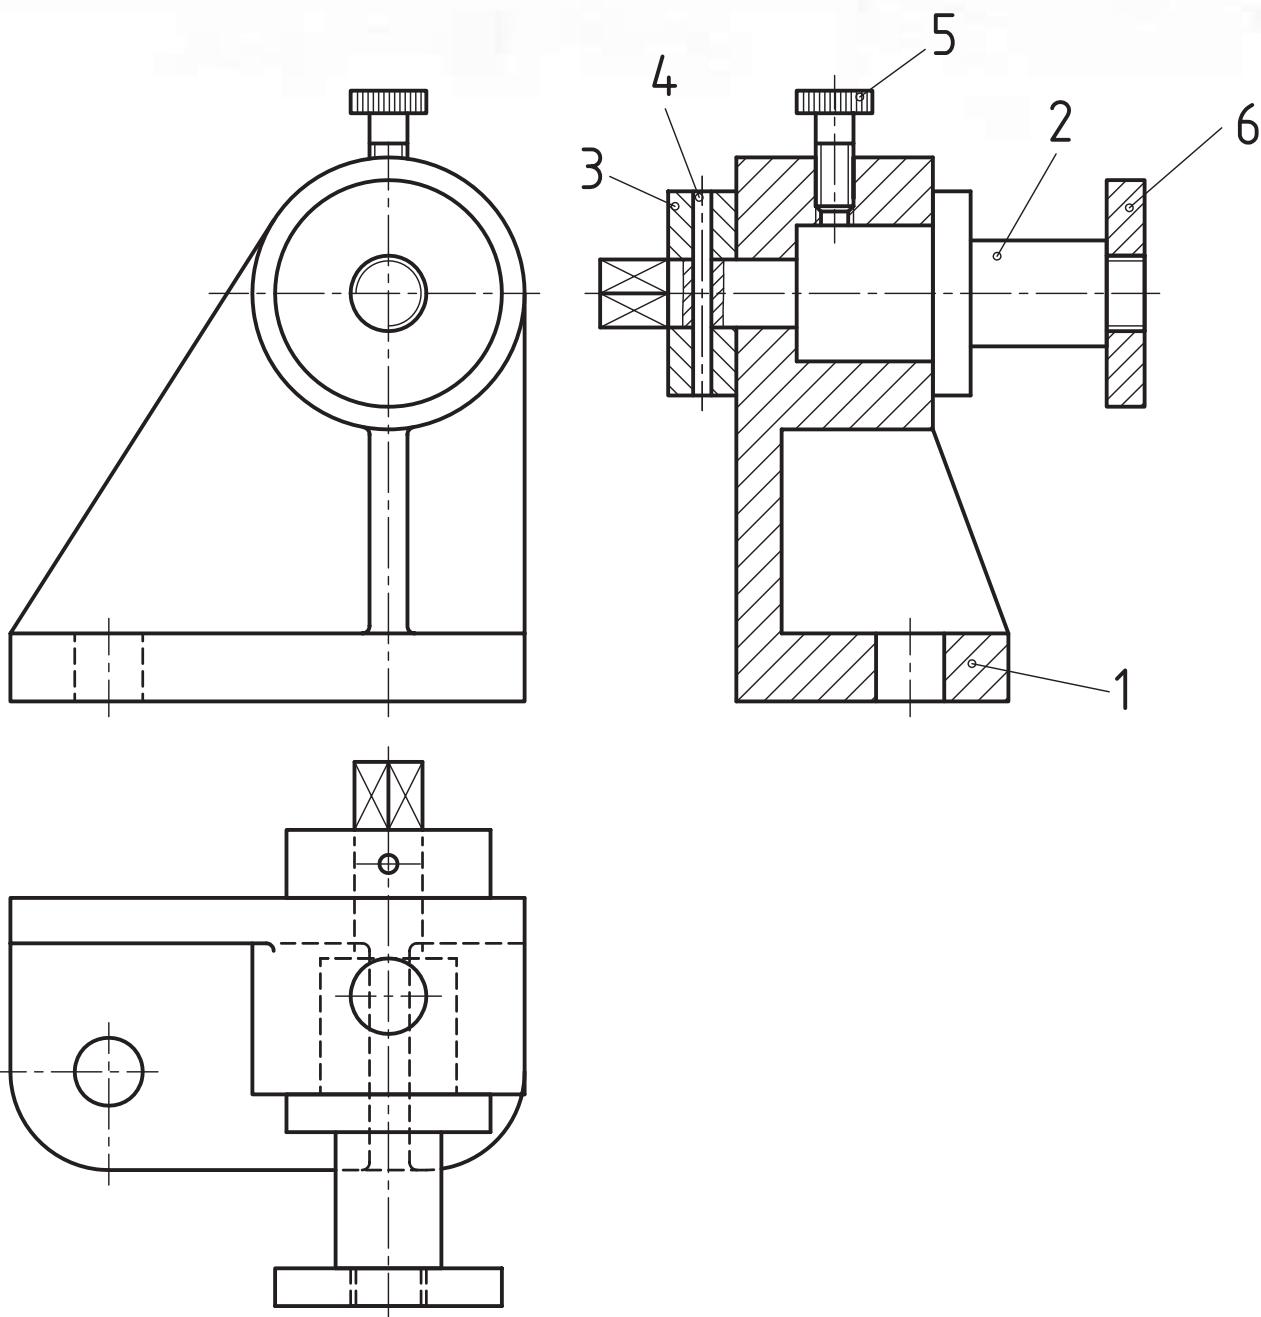


مراحل ترسیم

۳. تصویر ایزومتریک قطعه شماره ۳ و همچنین مهره شماره ۶ را با توجه به محل استقرارشان در نقشه ترکیبی، در امتداد خط محور در فاصله‌های مناسب ترسیم می‌کنیم.


۱. قطعه ۱، را که بدن است، انتخاب می‌کنیم.
تصویر مجسم ایزومتریک آن در جهت دید مناسب رسم می‌کنیم.

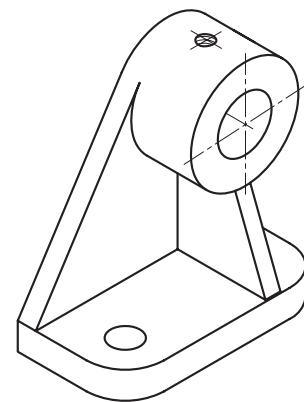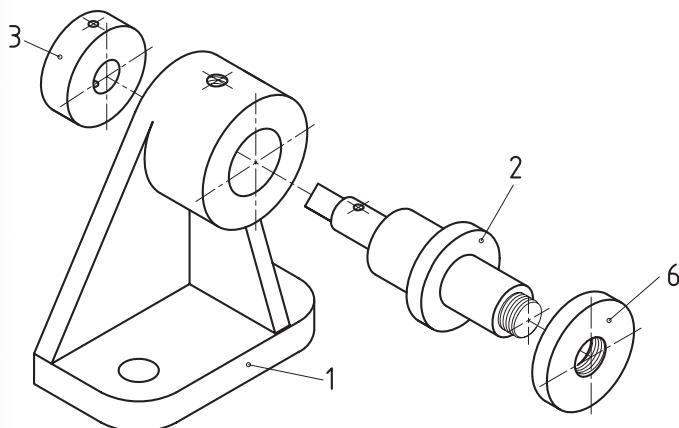

۴. با قرار دادن پین شماره ۳ و پیچ شماره ۵ نقشه انفجاری دستگاه را کامل می‌کنیم.

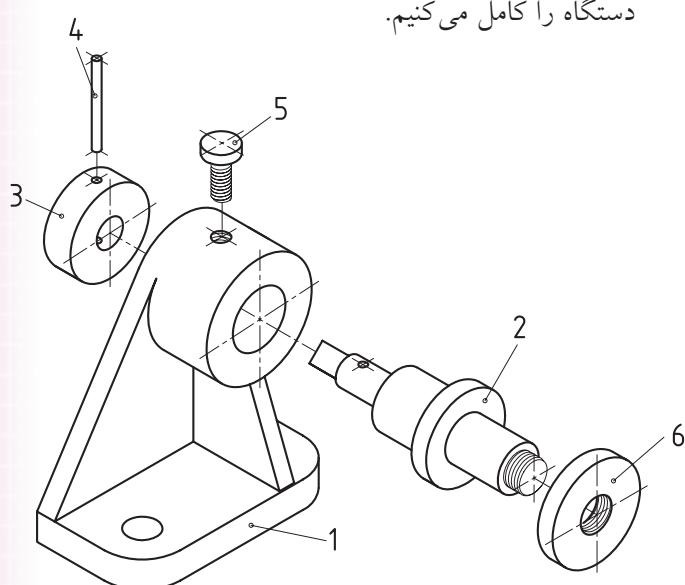

۲. تصویر مجسم قطعه شماره ۲ را که محور است، با فاصله مناسب در امتداد محور سوراخ قطعه شماره ۱ رسم می‌کنیم.

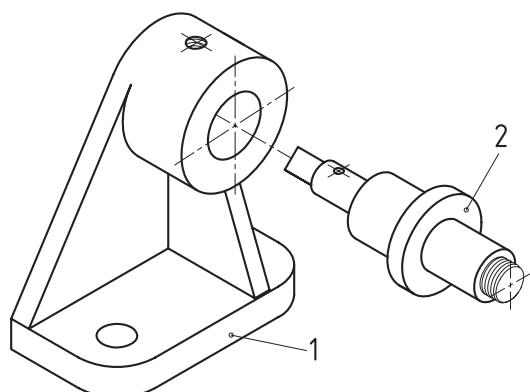


ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. نقشه انفجاری را توضیح دهید.
۲. روش ترسیم یک نقشه انفجاری را شرح دهید.
۳. موارد استفاده از نقشه انفجاری را بنویسید.

عملی ◀

۱. نقشه قطعات یک مجموعه را در شکل زیر ملاحظه می‌کنید. برای آن یک نقشه انفجاری رسم کنید.

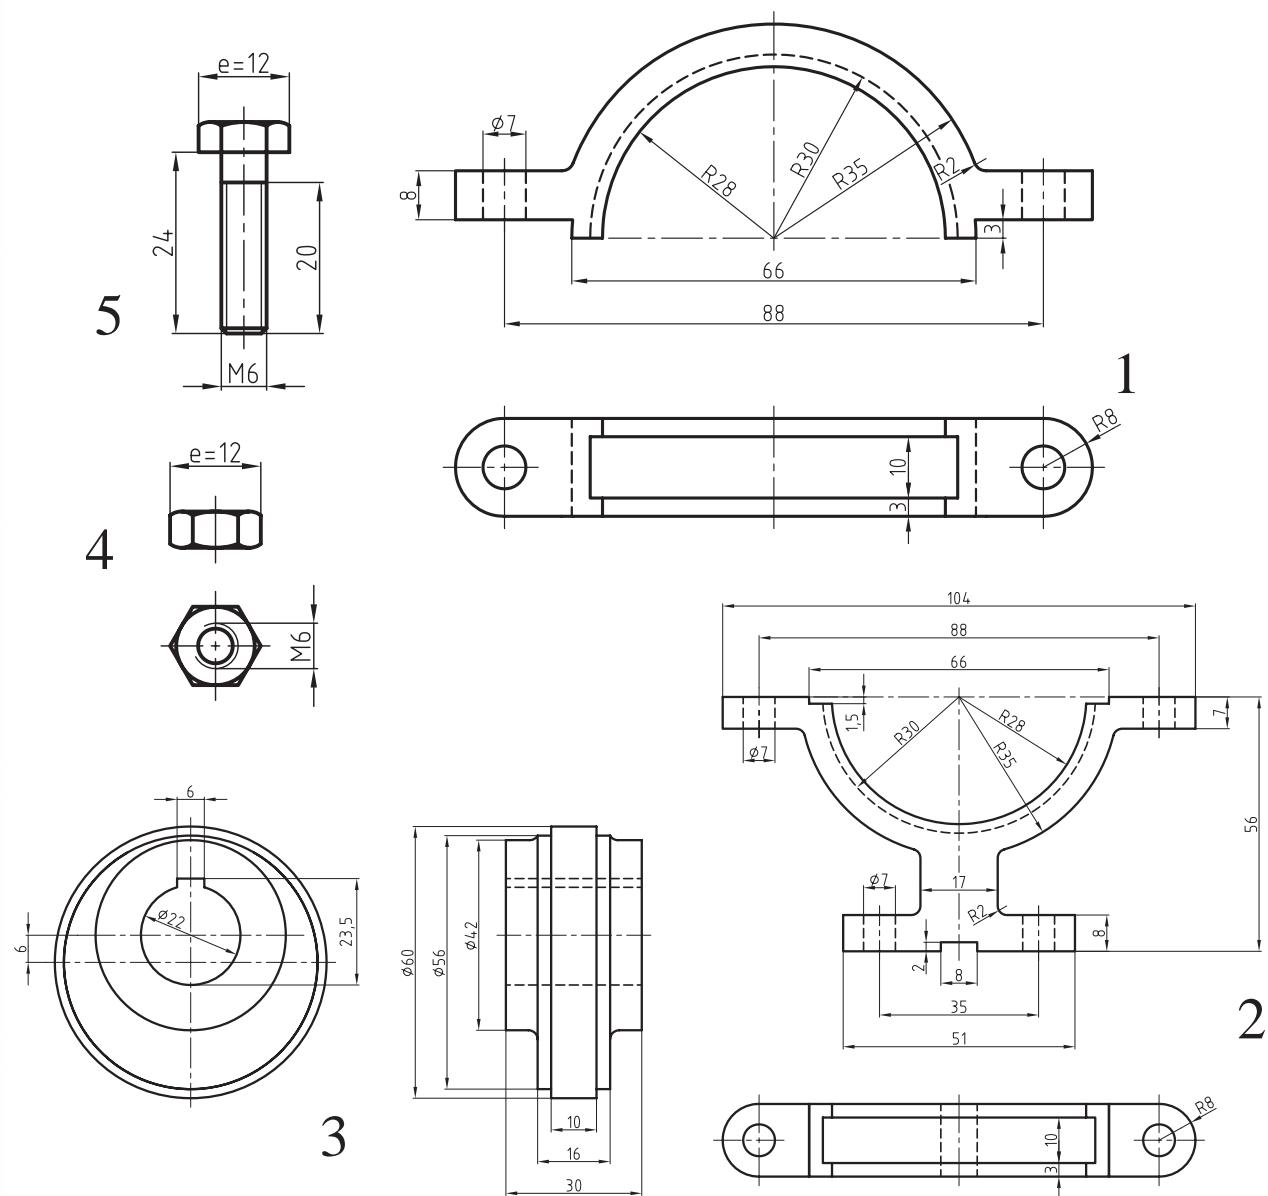



۲. از نقشه ترکیبی مجموعه زیر، نخست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید، سپس برای آن یک نقشه انفجاری روی یک برگ کاغذ A3 با مقیاس مناسب رسم کنید. رسم جدول ترکیبی الزامی است.

-نام مجموعه

-کاربرد مجموعه



-نام هر یک از قطعات

-شماره‌گذاری قطعات

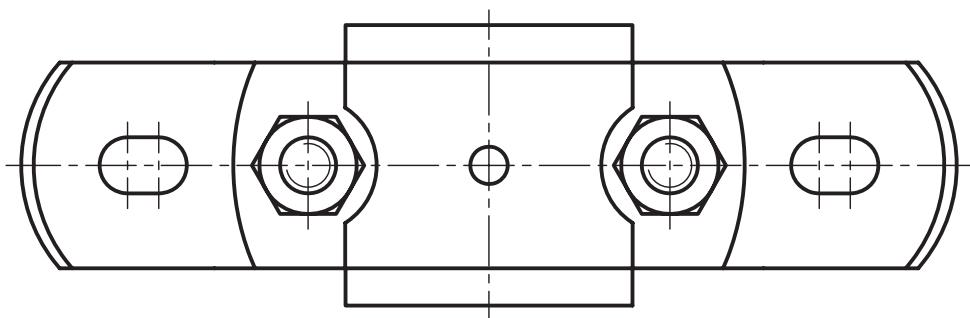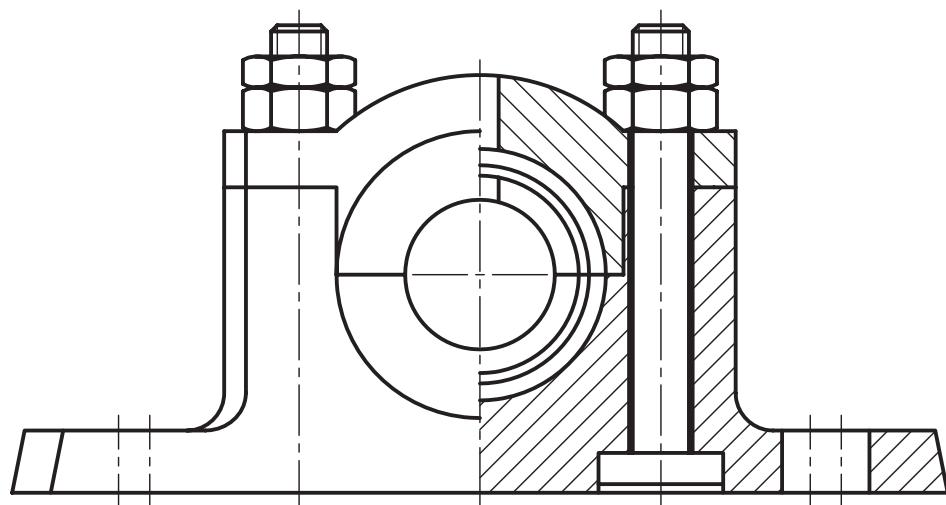

۳. از نقشه‌ی ترکیبی زیر:

- نقشه‌ی هر یک از قطعات را در تصاویر و برش‌های لازم، رسم و اندازه‌گذاری کنید.
- نقشه‌ی انفجاری آنرا همراه با جدول ترکیبی رسم کنید.

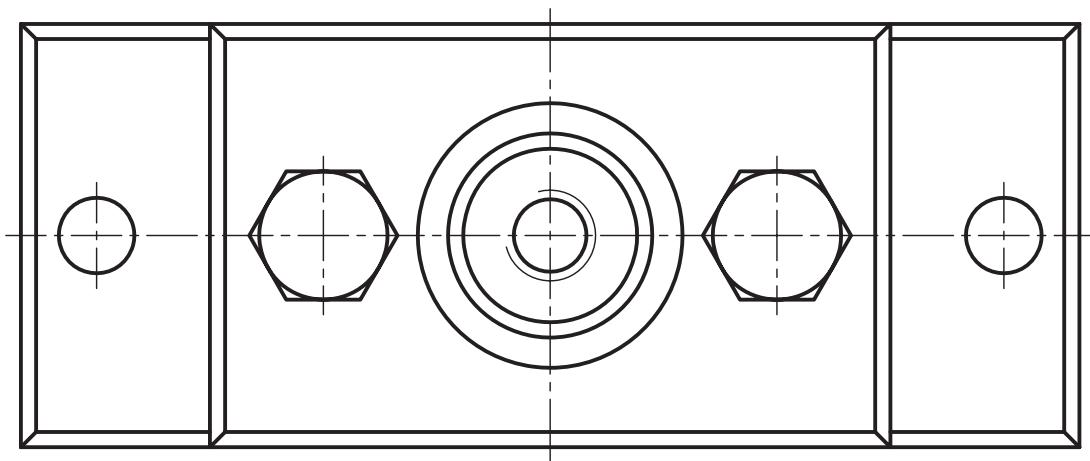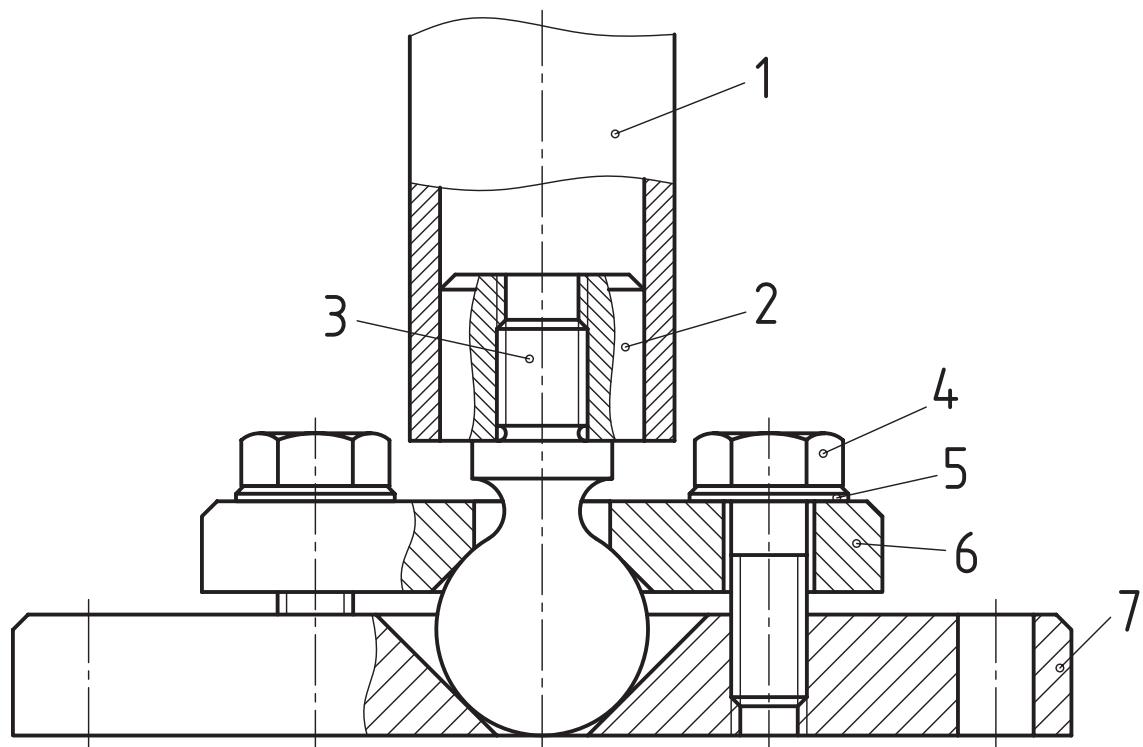


۴. شکل زیر نقشه ترکیبی یک مکانیزم را نشان می‌دهد. برای آن خواسته‌های زیر را انجام دهید.

- نام دستگاه

- طرز کار دستگاه

- نام و مشخصات هر یک از قطعات

- نقشه انفجاری آنرا روی یک برگ کاغذ مناسب رسم کنید.

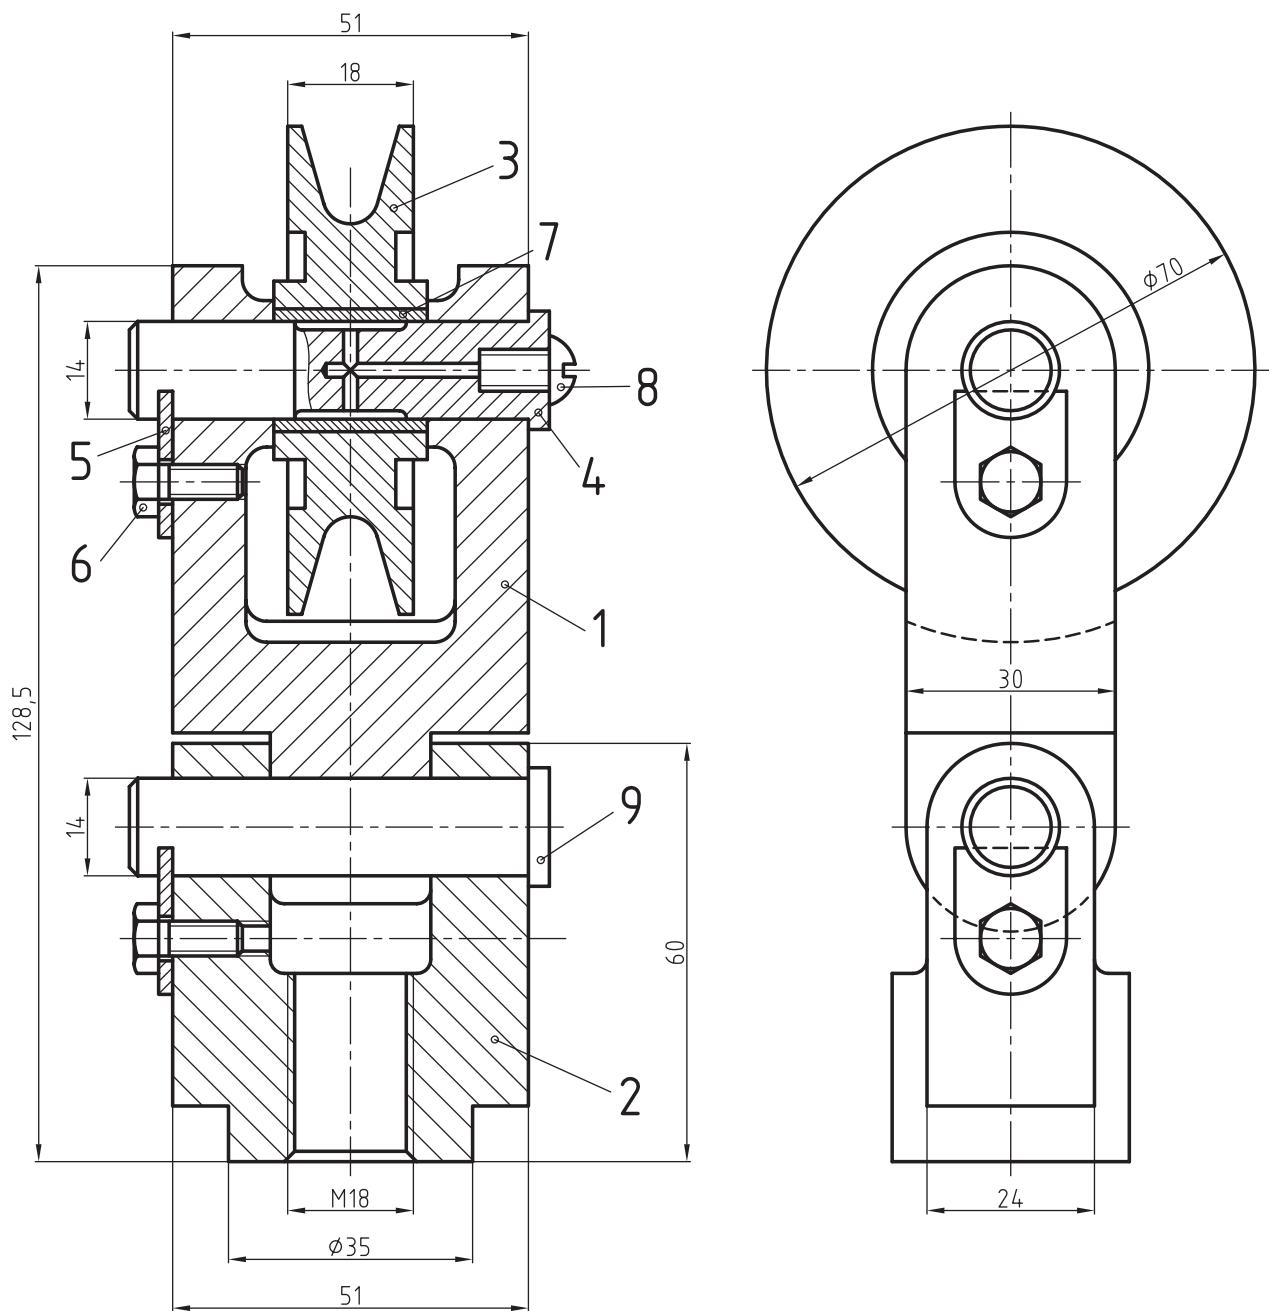

توانایی تا کردن کاغذهای نقشه‌کشی


◀ در پایان این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:

- تا زدن کاغذهای نقشه‌کشی را تعریف کند.
- کاغذهای نقشه‌کشی را تا بزند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲	۱/۵	۰/۵

پیش آزمون

۱. علت تا زدن کاغذهای نقشه‌کشی را توضیح دهید.
۲. آیا کاغذهای A4 هم باید تا زده شود؟ علت را شرح دهید.
۳. شکل زیر، کاغذ A3 را با کادر و جدول نشان می‌دهد. نحوه تا زدن آن را توضیح دهید.

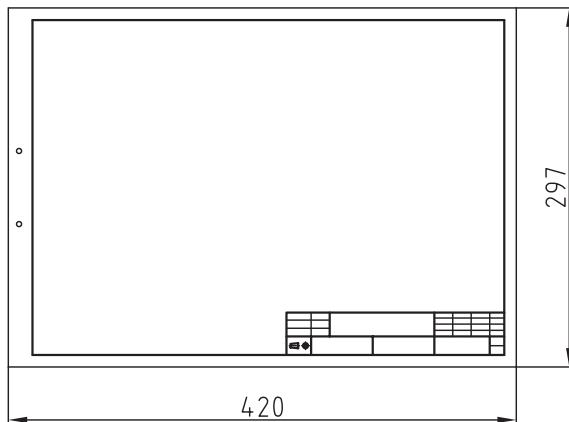

۴. چگونگی قرار گرفتن جدول در نقشه را توضیح دهید.
۵. نحوه قرار دادن کاغذ A4 در پوشه را با رسم شکل تعریف کنید.

تا زدن نقشه‌ها


۴. نقشه‌های A4 باید به صورت عمودی، در داخل کلاسور قرار گیرند.

۵. نقشه‌های A0 تا A3 باید پس از تا زدن با نقشه‌های A4 منطبق شوند، به گونه‌ای که جدول نقشه قابل رؤیت باشد.

پیش از آنکه به چگونگی تا زدن نقشه‌های A0 تا A3 پردازیم، شما را با طرز قرار گرفتن کاغذ A4 در درون کلاسور آشنا می‌سازیم.

۱. نقشه‌های A4

مطابق شکل زیر از سمت چپ در داخل کلاسور قرار می‌گیرند. سوراخ‌های حاشیه سمت چپ آن‌ها برای قرار دادن نقشه در داخل کلاسور تعبیه شده است. جدول در پایین نقشه قرار دارد.

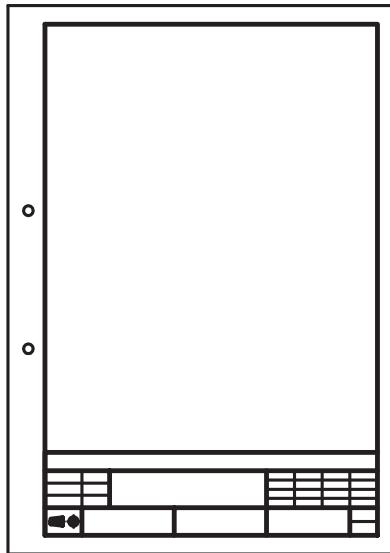

نحوه تا زدن: استاندارد این روش تا زدن نقشه‌ها را طبق استاندارد DIN & 24 فقط برای بایگانی کردن در داخل پوشش‌ها یا زونکن‌ها معرفی کرده است. به توضیحات زیر توجه کنید.

تعريف

در صنعت، نقشه‌های یک محصول را به منظور ایجاد نظم، حفظ و نگهداری در واحدی به نام آرشیو فنی بایگانی می‌کنند. بایگانی نقشه‌ها به صورت‌های مختلف و طی دستورالعمل‌های خاصی انجام می‌گیرد. یکی از روش‌های بایگانی، قراردادن نقشه‌های در داخل کلاسورها پوشش‌های است.

در این روش کاغذهای A4 به صورت عمودی در داخل کلاسور قرار می‌گیرد، به‌طوری که جدول آن باید در پایین نقشه قرار بگیرد. همان‌طور که می‌دانید جدول تمامی نقشه‌ها باید در گوشه سمت راست و در پایین نقشه قرار بگیرد. بدین ترتیب کار استخراج نقشه از کلاسورهای بایگانی به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود.

بایگانی نقشه‌ها از A0 تا A3 در داخل کلاسورها بدون تا زدن آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود، به‌همین دلیل نقشه‌های A0 تا A3 را بر اساس استاندارد به گونه‌ای تا می‌زنند که به کاغذ A4 تبدیل شود تا بتوان آن‌ها را طبق استاندارد در داخل کلاسور یا پوشش بایگانی کرد. با توجه به توضیحات داده شده، تا زدن نقشه‌ها را اصطلاحاً تا زدن روی A4 می‌گویند. برای تا زدن و همچنین بایگانی نقشه‌ها در داخل کلاسورها رعایت نکات زیر الزامی است.

۱. کلاسور یا پوشش باید حتماً از سمت چپ باز شود.
۲. نقشه‌ها باید حتماً از سمت چپ، یعنی فاصله‌ای که برای ایجاد سوراخ در نظر گرفته شده، سوراخ و سپس بایگانی شوند.
۳. جدول باید در پایین سمت راست نقشه قرار گیرد، به‌طوری که شماره نقشه به سادگی قابل رؤیت باشد.

۲. نقشه‌های A3

◀ پس از ترسیم خطوط نقشه را مطابق شکل تا می‌کنیم

و سپس در پوشه قرار می‌دهیم.



شکل‌های زیر مراحل تا زدن نقشه‌های A3 را نشان

می‌دهد.

◀ مرحله اول: از لبه سمت راست کاغذ خطی به

فاصله ۱۹۰ میلی‌متر رسم می‌کنیم تا نقطه ۱ محل تای

اول مشخص شود.

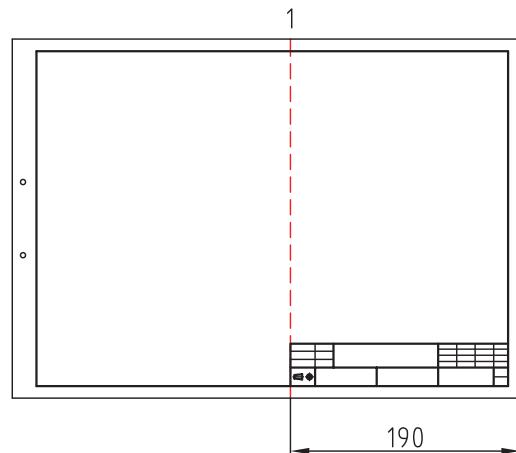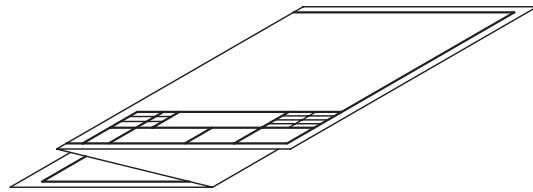

۳. نقشه‌های A2



شکل‌های زیر مراحل تا زدن نقشه‌های A2 را نشان

می‌دهد.


◀ مرحله اول: به ارتفاع ۲۹۷ از لبه پایین کاغذ خطی

رسم می‌کنیم.


◀ مرحله دوم: از لبه سمت چپ کاغذ خطی به فاصله ۱۲۵ میلی‌متر ترسیم می‌کنیم تا نقطه ۲ محل تای دوم به دست آید.

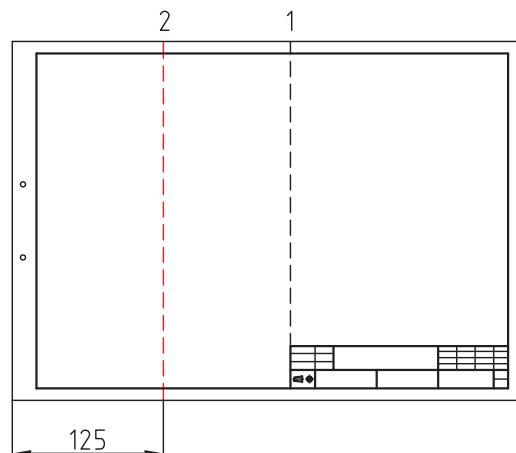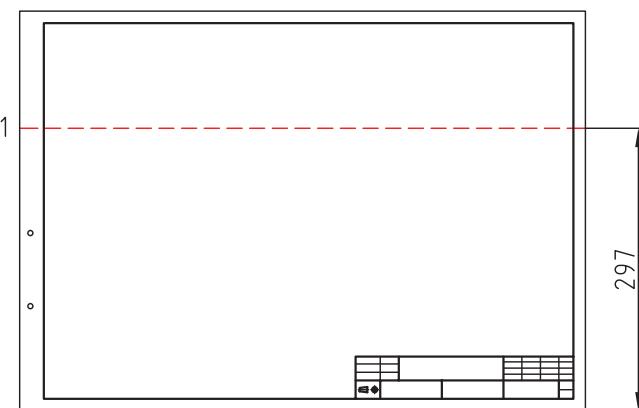


◀ مرحله چهارم: از لبه سمت راست کاغذ به اندازه ۱۹۲ میلی‌متر جدا می‌کنیم تا نقطه ۴ به دست آید، سپس خط ترا رسم می‌کنیم.

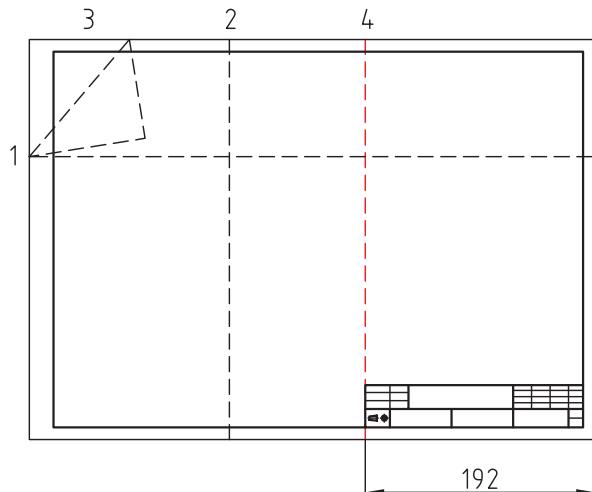


◀ مرحله دوم: به اندازه ۲۱۰ میلی‌متر از لبه سمت چپ کاغذ جدا می‌کنیم.

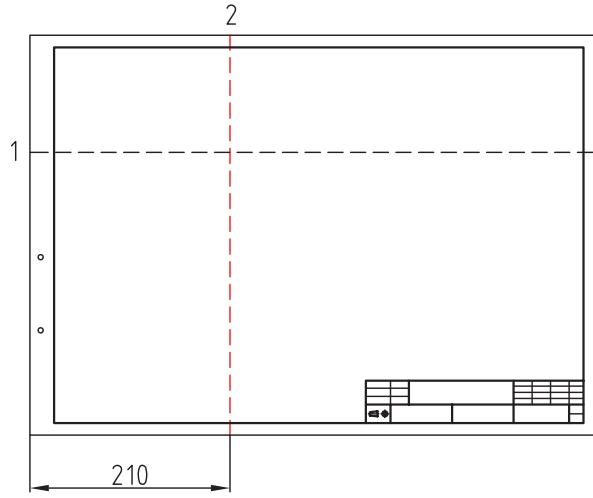

◀ پس از ترسیم، خطوط کاغذ را مطابق شکل تا می‌زنیم و در پوشه مربوط به آن قرار می‌دهیم.

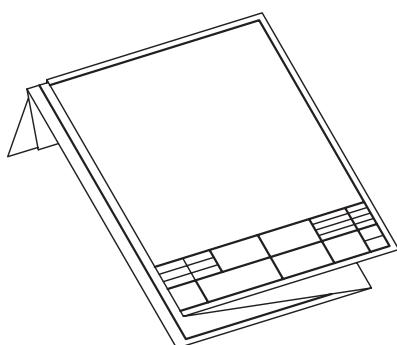


◀ مرحله سوم: از نقطه ۳ لبه سمت چپ بالای کاغذ به اندازه ۱۰۵ میلی‌متر جدا می‌کنیم و سپس آنرا به نقطه ۱ وصل می‌کنیم.

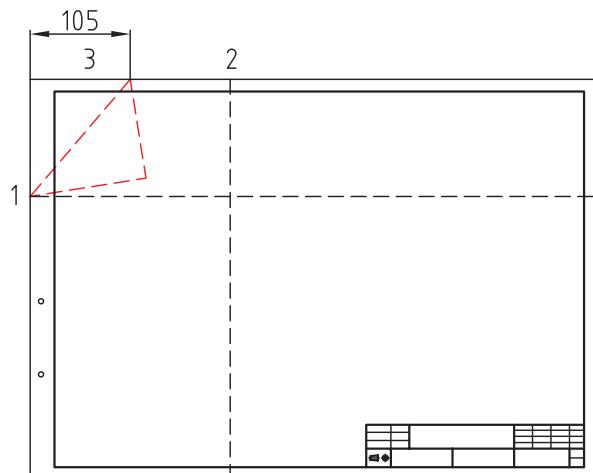

۴. نقشه‌های A1


◀ مرحله سوم: به اندازه ۱۰۵ میلی‌متر از لبه سمت

چپ بالای کاغذ نقطه ۳ را مشخص می‌سازیم و به نقطه ۱ وصل می‌کنیم.

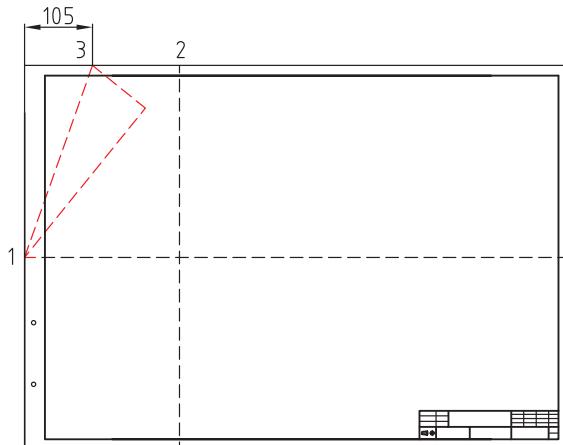


شکل‌های زیر مراحل خط‌کشی و تازدن کاغذهای A1 را نشان می‌دهد.

◀ مرحله اول: به ارتفاع ۲۹۷ از لبه پایین کاغذ خطی رسم می‌کنیم.

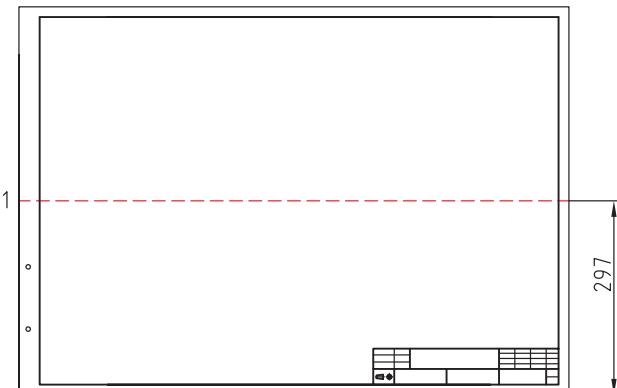


◀ مرحله چهارم: خطی به فاصله ۱۹۰ میلی‌متر از لبه

سمت راست کاغذ رسم می‌کنیم تا تقسیم تای چهارم به دست آید.

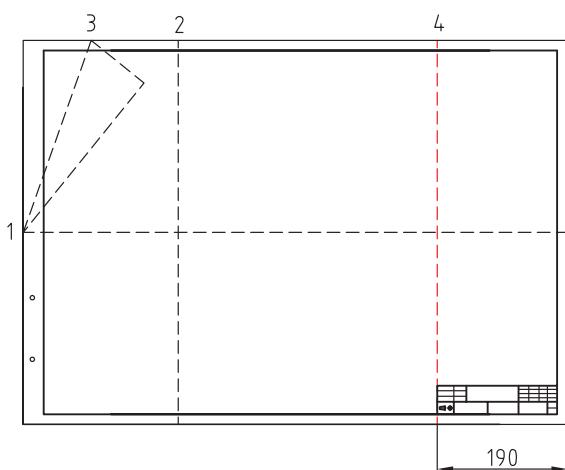


◀ مرحله دوم: از لبه سمت چپ کاغذ به اندازه ۱۰۵ میلی‌متر خطی رسم می‌کنیم.

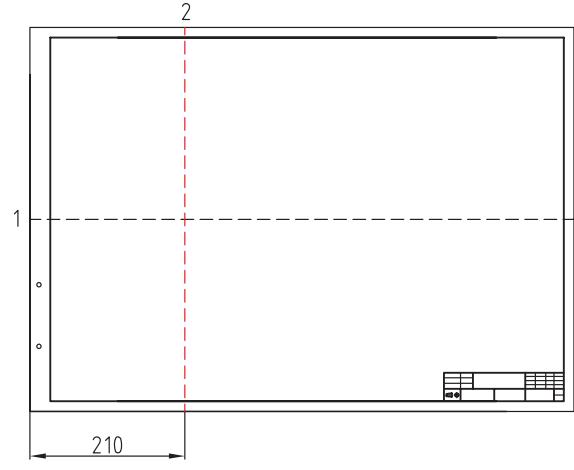


۵. نقشه‌های A0

شکل‌های زیرمراحل ترسیم خطوط و تا زدن نقشه‌های A0 را نشان می‌دهد.


(۱) مرحله اول: از لبه پایینی کاغذ خطی به فاصله ۲۹۷ میلی‌متر به موازات افق رسم می‌کنیم.

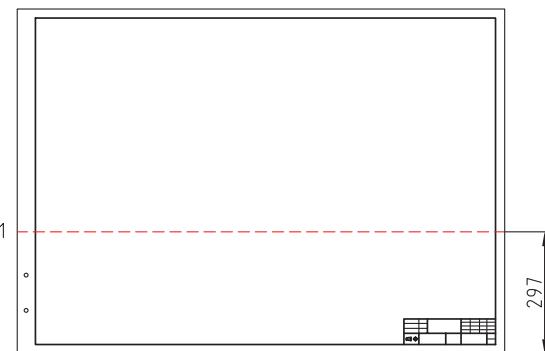

(۲) مرحله دوم: از لبه سمت چپ کاغذ خطی به فاصله ۲۱۰ میلی‌متر جدا می‌کنیم تا نقطه ۲ به دست آید.

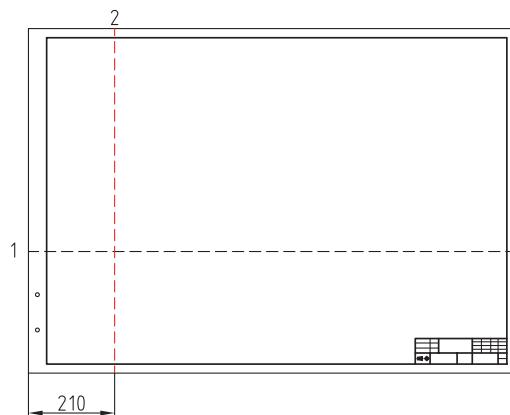


◀ مرحله پنجم: به فاصله ۱۹۰ میلی‌متر از سمت راست نقطه ۲ خطی رسم می‌کنیم تا محل تای پنجم مشخص شود.

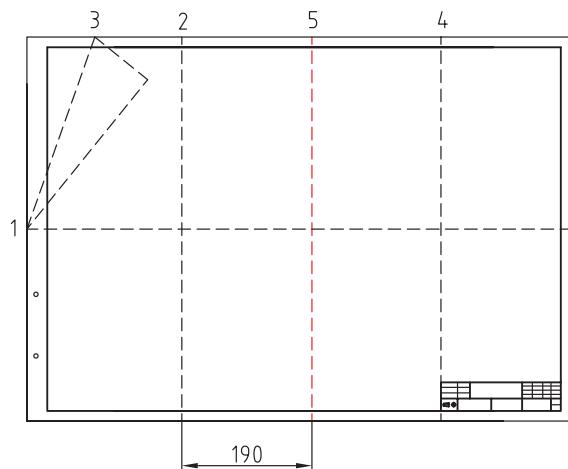


◀ مرحله ششم: از نقطه وسط تای ۴ و ۵ خطی رسم می‌کنیم تا نقطه ۶ مشخص شود.


◀ پس از ترسیم خطوط، نقشه را مطابق شکل نهایی تا می‌کنیم و سپس در درون پوشه قرار می‌دهیم.

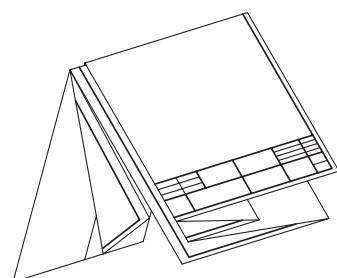


◀ مرحله ششم: از نقطه ۵ خطی به فاصله ۱۰۹/۵ میلیمتر رسم می‌کنیم تا موقعیت نقطه ۶ مشخص شود.

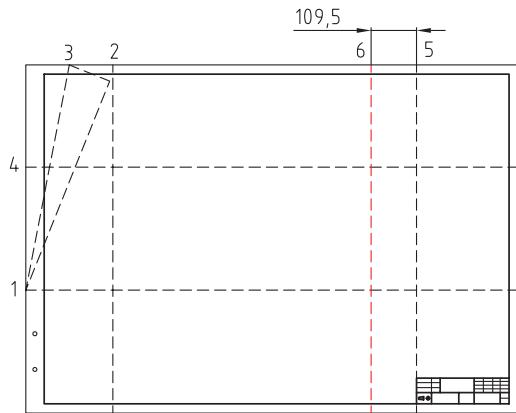


◀ مرحله هفتم: از نقطه ۲، سه اندازه ۱۹۰ میلیمتر جدا می‌کنیم و سپس خطوطی به صورت عمود رسم می‌کنیم تا جایگاه نقاط ۷، ۸، ۹، ۱۰ مشخص شود.

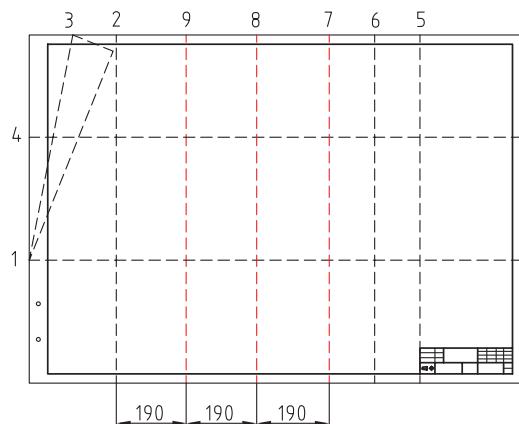


◀ پس از ترسیم خطوط، نقشه را مطابق شکل نهایی تا می‌زنیم و سپس در درون پوشه قرار می‌دهیم.

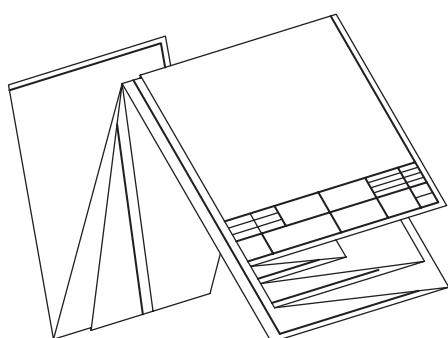


◀ مرحله سوم: از لبه سمت چپ بالای کاغذ خطی به فاصله ۱۰۵ میلیمتر جدا می‌کنیم تا نقطه ۳ به دست آید. سپس نقطه ۳ را به نقطه ۱ وصل می‌کنیم.

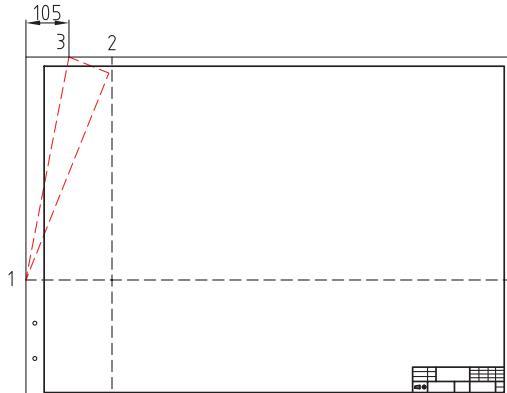

◀ مرحله چهارم: از نقطه ۱ به فاصله ۲۹۷ میلیمتر نقطه ۴ را جدا و سپس خطی افقی رسم می‌کنیم.

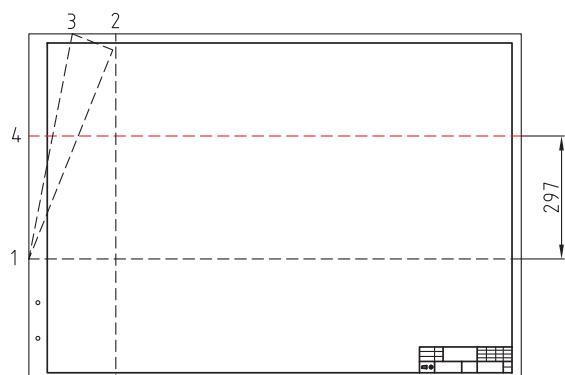

◀ مرحله پنجم: از لبه سمت راست کاغذ به فاصله ۱۹۰ میلیمتر خطی رسم می‌کنیم تا نقطه ۵ مشخص شود.

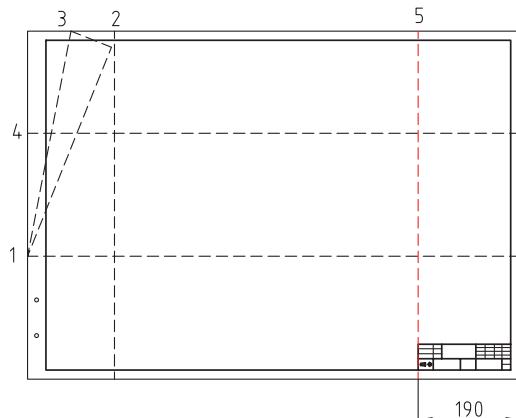

ارزشیابی پایانی

۱. در هنگام تا زدن یک نقشه، رعایت چه نکاتی الزامی است؟ به طور کامل توضیح دهید.
۲. چرا نقشه‌های بزرگ‌تر از A4 باید تا زده شود؟ علت را توضیح دهید.
۳. طریقه بایگانی نقشه‌های A4 در پوشه یا کلاسور را شرح دهید.
۴. نحوه باز کردن نقشه‌های بزرگ‌تر از A3 را تعریف کنید.
۵. نحوه جمع کردن و بایگانی نقشه‌های بزرگ‌تر از A3 را به اختصار بنویسید.
۶. علت بایگانی کردن نقشه‌ها را به اختصار توضیح دهید.
۷. پس از ترسیم کادر و جدول بر روی کاغذهای A3 تا A0 آنها را تا بزنید. نحوه تا زدن را توضیح دهید و سپس آن را در درون یک پوشه بایگانی کنید.

توانایی ترسیم زیباتون (عکس برگردان)

◀ در پایان این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- زیباتون را تعریف کند.
- کاربرد زیباتون را توضیح دهد.


ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲	۱/۵	۰/۵

پیش آزمون

۱. زیباتون چیست؟

۲. چند نمونه از زیباتون را با دست آزاد ترسیم کنید.

۳. شکل زیر معرف چیست؟ کاربرد آنرا توضیح دهید.

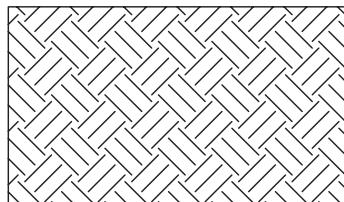


۴. شکل‌های زیر حروف برگردان را نشان می‌دهد. آیا می‌توان آنها را زیباتون نامید؟

g g g g g g g g g
m m m m m m m m m
0 0 0 0 0 0 0 0
s s s s s s s s
v v v v v v v v
w w w w w w

الف الف الف الف
ب ب ب ب ب
پ پ پ پ
ج ج ج ج ج
د د د د د

۵. آنچه در مورد شکل‌های زیر می‌دانید، توضیح دهید.

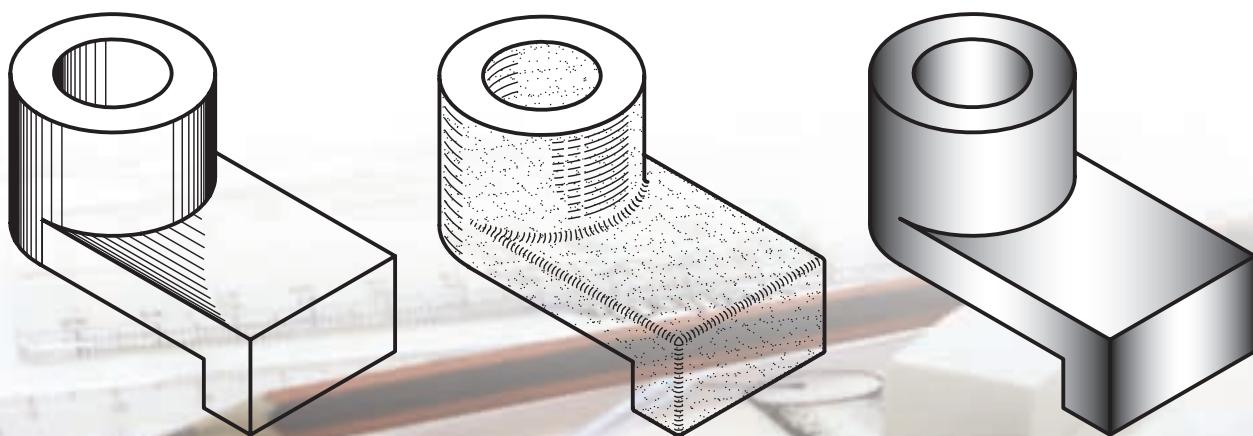


زیباتون ۱

تعریف

در نقشه‌کشی برای سرعت عمل بیشتر و کارایی بهتر از زیباتون استفاده می‌کنند. برای این منظور نقش‌های چاپی را در محل موردنظر قرار می‌دهند و سپس با فشار دست و کشیدن آن به سطح ورقه نایلونی باعث می‌شود تا تصویر آن روی صفحه کاغذ انتقال یابد. امروزه با پیشرفت فناوری و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای روز مانند اتوکد می‌توان این علائم و تصویرها را با سرعت و دقیق بیشتری ترسیم کرد. برای آشنایی با کاربرد زیباتون در نقشه‌کشی به توضیحات زیر توجه کنید.


۱. زیباتون سایه برای نمایش بهتر تصویرهای سه‌بعدی مانند تصویرهای مجسمه به کار می‌رود. زدن سایه در نقشه‌های سه‌بعدی باعث می‌شود تا برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های جسم به خوبی نمایش داده شود. در شکل زیر نمونه‌ای از کاربرد سایه در تصویر مجسمه ایزوتمتریک را ملاحظه می‌کنید.

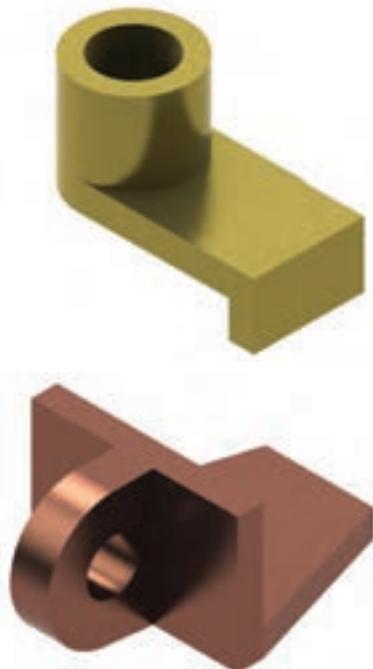

1.Zip- a- tone
2.Letrasett



کاربرد

زیباتون به علائم و نقش‌های چاپی گفته می‌شود که بر روی ورقه‌های شفافی از جنس نایلون قرار دارند. این علائم و نقش‌های چاپی که به صورت بسیار متنوعی تهیه می‌شوند، شامل انواع تصاویر مانند: حروف (لتراست^۲، مبل، میزناهارخوری، صندلی، خودرو، درخت و غیره است که در نقشه‌کشی صنعتی و معماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شکل‌های زیر نمونه‌هایی از این تصاویر یا زیباتون را ملاحظه می‌کنید.

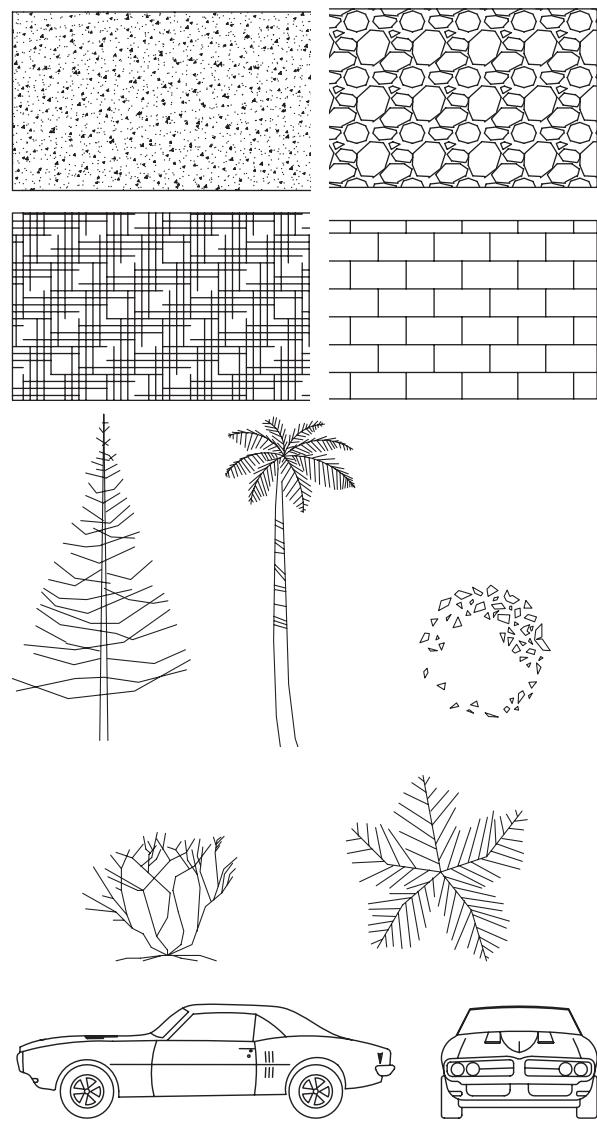



تحت خواب و غیره در پلان^۱ یک ساختمان را نقشه مبلمان گویند. در شکل های زیر پلان یک ساختمان و همچنین پلان مبلمان آن دیده می شود.

۲. در نقشه های معماری برای تجسم بهتر صاحبان کار از فضای مسکونی، نقشه های مبلمان را ترسیم می کنند. ترسیم وسایل زندگی مانند مبل، میز نهارخوری، صندلی،

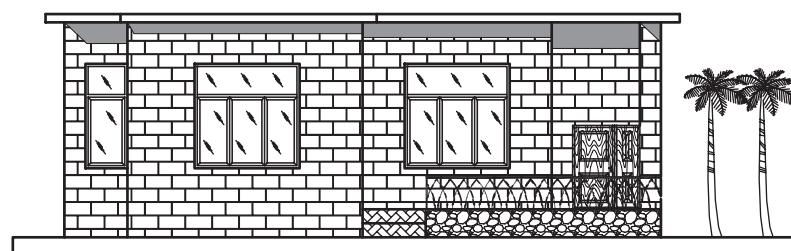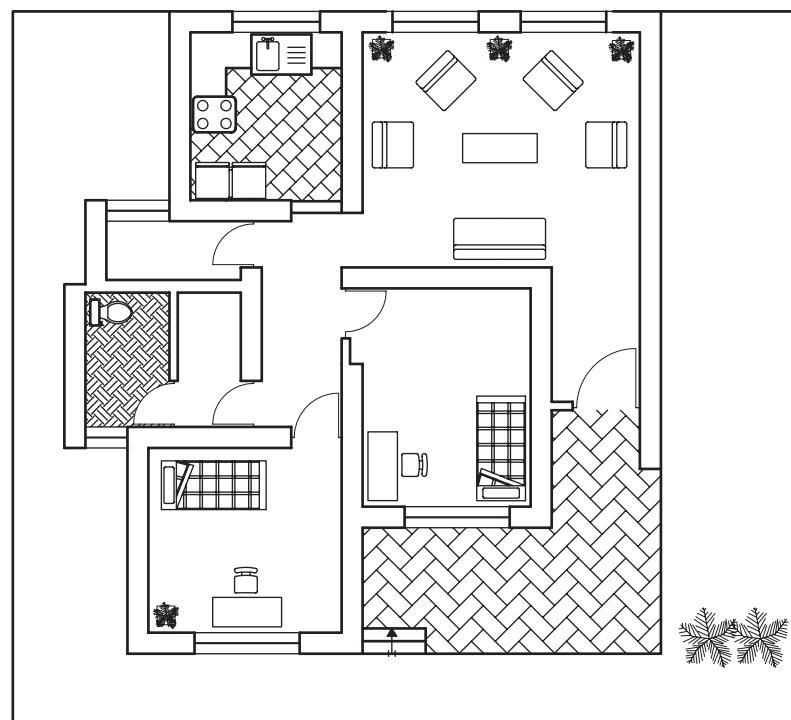


۱. در نقشه های معماری به برش افقی یک ساختمان پلان گفته می شود.

۳. در شکل زیر نقشه انفجاری دستگاه بوبین پیچ را ملاحظه می کنید که برای نمایش آن از زیبایتون استفاده شده است.

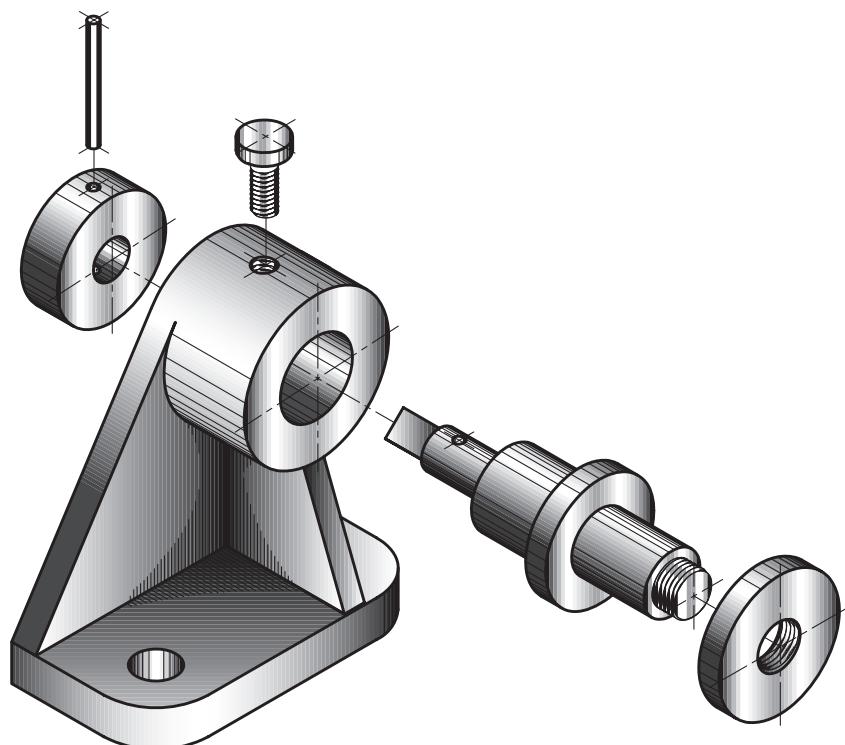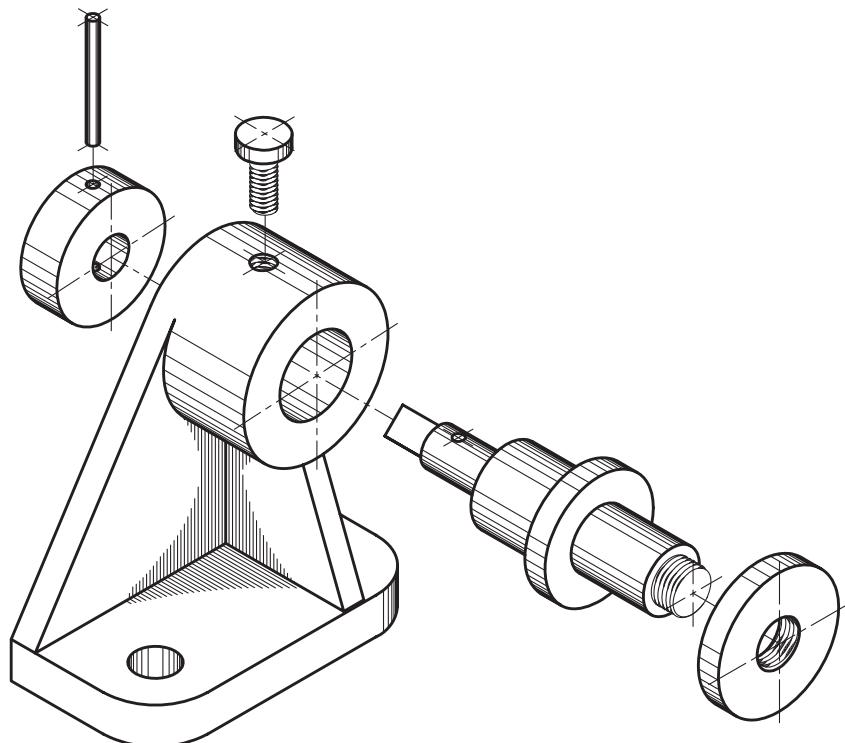

ارزشیابی پایانی

۱. زیباتون را تعریف کنید.
۲. موارد استفاده از زیباتون را نام ببرید.
۳. کاربرد زیباتون سایه را توضیح دهید.
۴. نقشه ایزومتریک شکل زیر را با مقیاس 1:1 رسم کنید و سپس آنرا سایه بزنید.

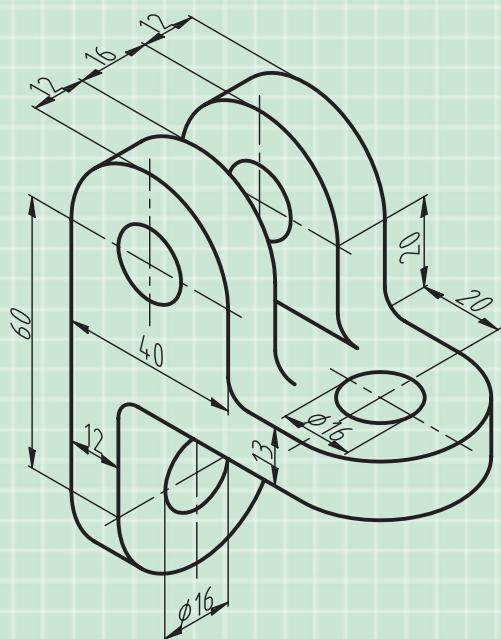

منابع

نقشه‌کشی ۲، مولف: محمد خواجه‌حسینی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، کد ۴۸۸/۹

1. Technicehuen, Hans Hoischen, Cornelson Verlay Berlin, 2009

