

واحد کار دوم

الف - توانایی الگوبرداری از سیم پیچی استاتور
الکتروموتورهای سه فاز یک سرعته‌ی یک طبقه
ب - توانایی خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل
استاتور
ج - توانایی ساختن عایق‌های شیار و عایق‌کاری روی
کلاف‌ها در شیارهای استاتور و پیشانی کلاف‌ها

هدف کلی

آماده‌سازی استاتور الکتروموتورها برای سیم پیچی



هدف‌های رفتاری : فرآگیر پس از پایان این واحد کار می‌تواند :

- ۱ - پلاک موتور را بخواند.
- ۲ - شناسنامه‌ای برای موتور تهیه کند.
- ۳ - شناسنامه‌ی موتور را با مشخصات موجود در پلاک موتور کامل کند.
- ۴ - نوع سیم‌بندی موتور را از نظر کلاف مساوی و متحدم‌المرکز از سیم‌بندی موجود موتور تعیین کند.
- ۵ - سیم‌بندی یک طبقه و چند طبقه‌ی موتور را معلوم کند.
- ۶ - تعداد دور هر کلاف را از طریق شمارش به‌دست آورد.
- ۷ - قطر سیم‌ها را با استفاده از میکرومتر اندازه‌گیری و تعیین کند.
- ۸ - نقشه‌ی موتور را از طریق تعقیب سیم‌بندی موجود به‌دست آورد.

- 
- ۹- اصول اولیه‌ی درآوردن سیم‌ها را بیان کند.
- ۱۰- نرم کردن سیم‌ها را در کوره‌ی حرارتی شرح دهد.
- ۱۱- درجه حرارت مناسب را برای گرم کردن سیم‌ها بیان کند.
- ۱۲- با قلم یا اره سیم‌ها را برش دهد و سیم‌ها را از استاتور خارج کند.
- ۱۳- حلال لاک را نام ببرد و کاربرد آن را بیان کند.
- ۱۴- اثرات نامطلوب استفاده‌ی مستقیم از شعله را در خارج کردن سیم‌ها از استاتور بیان کند.
- ۱۵- انواع عایق‌ها را نام ببرد.
- ۱۶- انواع شیارها را نام ببرد.
- ۱۷- چگونگی کلاس‌بندی عایق‌ها را بیان کند.
- ۱۸- اصول عایق‌کاری شیارها را شرح دهد.
- ۱۹- عایق‌های شیارها را بسازد و روی کلاف‌ها و داخل شیارهای استاتور و پیشانی کلاف‌ها را عایق‌کاری کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۷	۴۹	۵۶

پیش آزمون (۲)

۱- سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز بیشتر از کدام نوع است؟

الف) کلاف مساوی

ج) کلاف مساوی و کلاف متعدد المركز

ب) کلاف متساوی

د) سیم پیچی موجی یا کلاف مساوی

۲- گام سیم پیچی را گام..... نیز می گویند.

الف) قطبی

ب) فازی

ج) کلاف


د) عقب

۳- در مورد سیم بندی شکل زیر می توان گفت که گام قطبی..... است.

الف) برابر یا کوچک تر از ۶

ب) برابر یا بزرگ تر از ۴

ج) برابر یا بزرگ تر از ۵

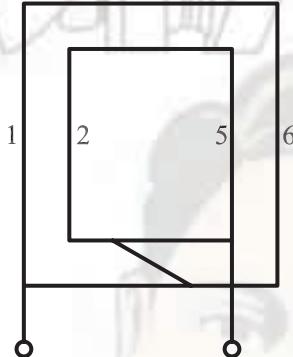

۴- بیشتر موتورهای یک فاز به صورت..... پیچیده می شوند.

الف) کلاف مساوی

ب) کلاف متعدد المركز

ج) کلاف مساوی و کلاف متعدد المركز

د) سیم پیچی حلقوی یا موجی

۵- از کدام مشخصه‌ی موتور می توان به گام سیم بندی رسید؟

الف) دور موتور

ب) ضربی تو ان مو تور

ج) تعداد شیارهای مو تور

د) تعداد دور و تعداد شیارها

۶- در سیم بندی یک طبقه با گام کامل گام..... با گام کلاف برابر است.

الف) قطبی

ب) فازی

ج) قطبی یا فازی

د) عقب

۷- برای درآوردن سیم های سوخته از درون استاتور کدام روش مناسب نمی باشد؟

الف) قرار دادن سیم ها در داخل حلال لای

ب) سوزاندن سیم ها با شعله‌ی مستقیم

ج) قرار دادن سیم ها در کوره، با دمای مناسب، به مدت چند ساعت

د) بریدن سیم ها و درآوردن آن ها

۸- دمای مناسب برای گرم کردن سیم‌ها، به منظور شل شدن آن‌ها، چند درجه‌ی سلسیوس است؟

- الف) ۵° ب) ۱۰° ج) ۱۵° د) ۲۰°

۹- برای نرم کردن سیم‌های داخل استاتور به منظور درآوردن آن‌ها، از استفاده می‌کنند.

- الف) اشعه‌ی مادون قرمز
ج) امواج رادیویی
ب) اشعه‌ی فوق‌بنفسن
د) امواج رادیویی یا اشعه‌ی ماوراء بنفسن

۱۰- روغن حلال لاک چه نام دارد؟

- الف) بنزین ب) تیزر ج) تری کلورو اتیلن د) پلی استر

۱۱- اثر استفاده از شعله‌ی مستقیم در خارج ساختن سیم‌های سوخته در استاتور کدام است؟

- الف) تقویت آثار مغناطیسی

ب) تاب برداشتن پوسته

ج) تقویت آثار الکتریکی

د) کاهش خاصیت مغناطیسی و افزایش مشخصه‌ی الکتریکی و تاب برداشتن پوسته.

۱۲- کدام نوع عایق در عایق‌کاری شیارها به کار می‌رود؟

- الف) کاغذ پرسپان (برشمان)
ب) پلاستیک
ج) مقوای معمولی
د) مخلوطی از کاغذ و پلاستیک

۱۳- استفاده از کدام نوع عایق در عایق‌کاری شیارهای استاتور مجاز نمی‌باشد؟

- الف) کاغذ برشمان
ب) ورق‌های رادیولوژی

ج) مواد پلی استر
د) پلاستیک یا ورق‌های رادیولوژی

۱۴- در کدام موارد می‌توان از گذاشتن عایق بین دو بازو در یک شیار صرف نظر کرد؟

الف) وقتی بازوها در یک شیار مربوط به یک فاز باشند.

ب) بازوها در یک شیار مربوط به فازهای مختلف باشند.

ج) در موتورهای قدرت پایین.

د) گذاشتن عایق بین بازوها همواره ضروری است.

۱۵- انتخاب ضخامت عایق‌ها در عایق‌بندی الکتروموتورها بر چه اساسی است؟

- الف) قدرت موتورها
ب) ولتاژ تغذیه‌ی موتور

ج) جریان دریافتی موتور از شبکه
د) جنس کاغذ عایق

۱۶- ضخامت عایق مورد نیاز برای عایق‌کاری الکتروموتوری که با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می‌کند چند میلی‌متر


است؟

- الف) ۲°
ب) ۳°
ج) ۵°
د) ۶°


الف - توانایی الگوبرداری از سیم پیچی استاتور الکتروموتورهای سه فاز یک سرعته‌ی یک طبقه

۱-۲- مقدمه


در تجدید سیم پیچی الکتروموتورها لازم است مشخصات سیم پیچی را از پلاک موتور و سیم پیچی آسیب دیده (سیم پیچ های سوخته) تعیین کرد. برای این منظور دانستن اصطلاحات عمومی و اولیه‌ی سیم پیچی الکتروموتورها ضروری است، لذا در این جا بعضی از این اصطلاحات را به‌طور مختصر بررسی می‌کنیم و شرح کامل آن‌ها را در محاسبات الکتروموتورها دنبال خواهیم کرد.

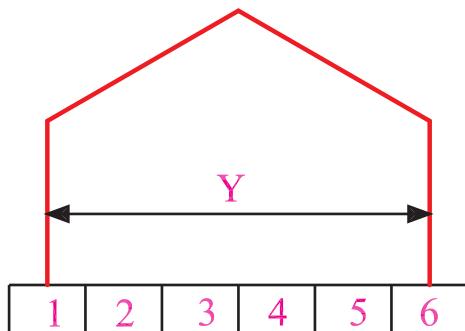

الف - گام کلاف

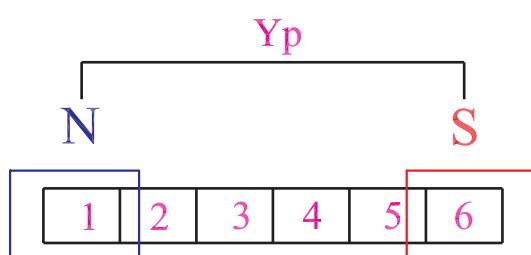

ب - گام قطبی

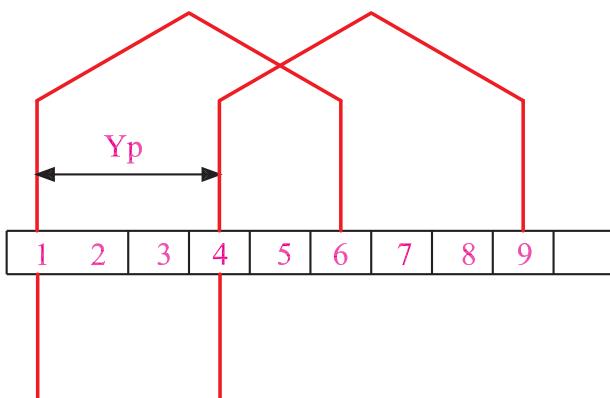

ج - گام فازی

شکل ۲-۱

۲-۲- تعاریف

۱-۲-۱- سیم پیچی یک طبقه: اگر در هر شیار استاتور یک بازوی کلاف قرار بگیرد سیم پیچی موتور را یک طبقه می‌گویند.

۱-۲-۲- گام کلاف: تعداد شیارهای موجود بین دو بازوی یک کلاف را گام سیم پیچی یا گام کلاف می‌گویند (شکل ۲-۱ الف).

۲-۲-۳- گام قطبی: تعداد شیارهای موجود بین دو قطب متواالی را گام قطبی می‌گویند که مقدار آن از تقسیم تعداد شیارها به تعداد قطبها به دست می‌آید و آن را با Y_p نشان می‌دهند (شکل ۲-۱ ب).


$$\frac{\text{تعداد شیارها}}{\text{تعداد قطبها}} = \text{گام قطبی} \rightarrow Y_p = \frac{Z}{2P}$$

۲-۲-۴- گام فازی: تعداد شیارهای موجود بین شروع دو فاز را گام فازی می‌گویند و آن را با Y_{ph} نشان می‌دهند. مقدار آن در موتور سه فاز دو سوم گام قطبی و در موتور تک فاز نصف گام قطبی می‌باشد (شکل ۲-۱-ج).


۳-۲-۳- انواع سیم پیچی الکتروموتورها و روش های ترسیم دیاگرام آنها

کلاف های سیم پیچی الکتروموتورها به دو صورت کلاف مساوی و کلاف متعددالمرکز پیچیده می شود.


۳-۲-۳-۱- سیم پیچی کلاف متعددالمرکز: در این نوع سیم پیچی، گام کلاف ها متفاوت است ولی مرکز کلاف های مربوط به یک گروه در یک نقطه است. دیاگرام سیم پیچی ها، به صورت گسترده و مدور ترسیم می شود (شکل ۳-۲-الف، ب و ج).

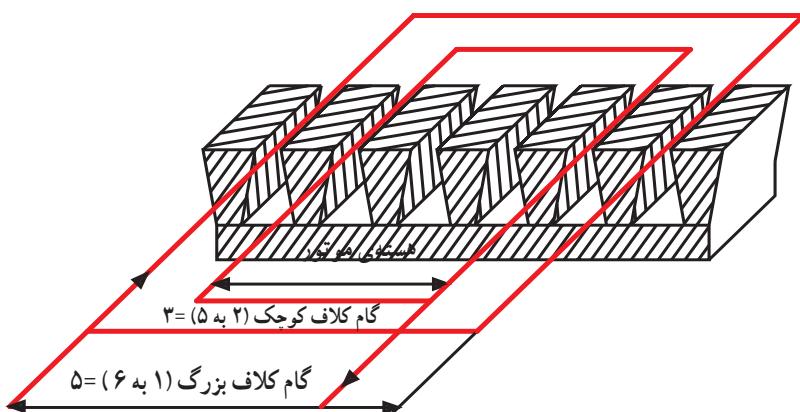

الف - شمای سیم پیچ متعددالمرکز در داخل شیارهای استاتور

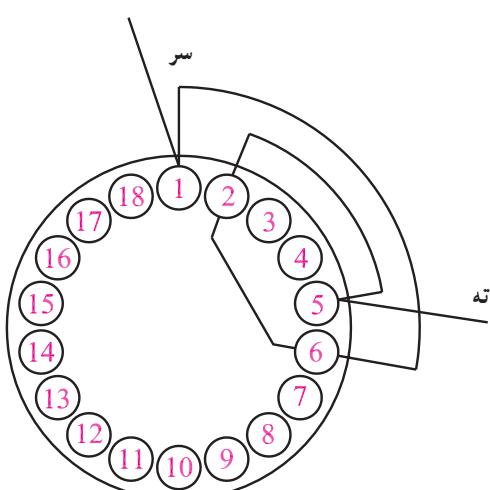

ج - دیاگرام مدور کلاف متعددالمرکز

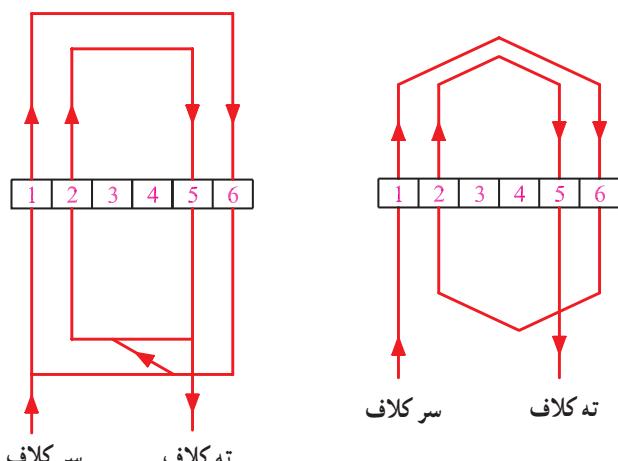


ب - دیاگرام گسترده کلاف متعددالمرکز


شکل ۳-۲- کلاف ها و دیاگرام سیم پیچی متعددالمرکز

۲-۳-۲- سیم پیچی کلاف مساوی: در این نوع


سیم بندی گام کلاف ها برابر هستند و تعداد دور کلاف ها در سراسر سیم پیچی الکتروموتور مساوی می باشد. در بیشتر موتورهای صنعتی از سیم پیچی کلاف مساوی استفاده می شود. در نمایش این سیم پیچ ها از دیاگرام گسترده و مدور استفاده می شود (شکل ۲-۳).

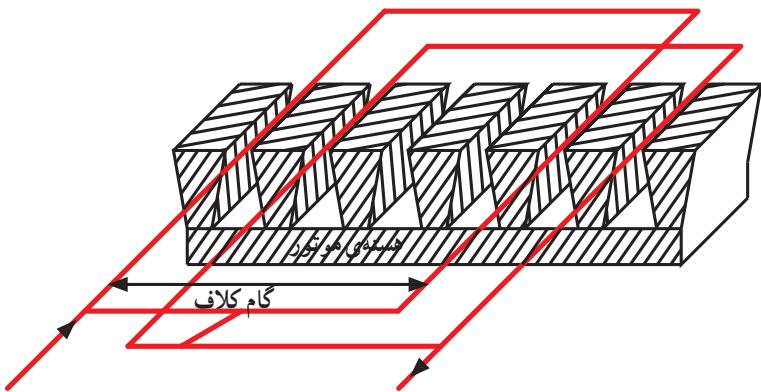

الف - شمای کلی سیم پیچ گام مساوی در داخل شیارهای استاتور

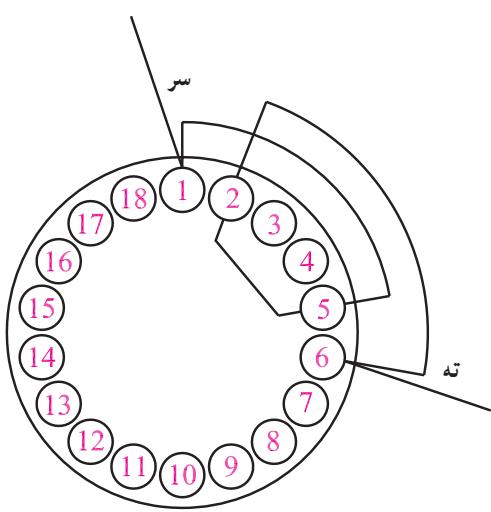

ج - دیاگرام مدور کلاف مساوی

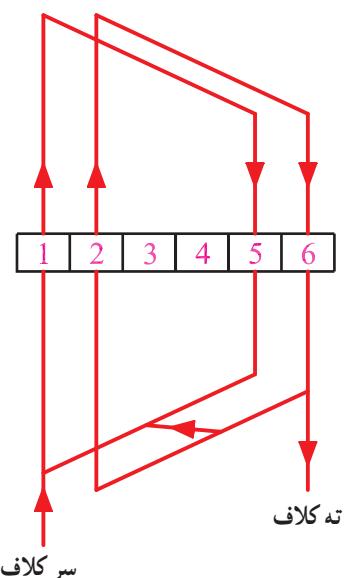


ب - دیاگرام گسترده کلاف مساوی

شکل ۲-۳- سیم پیچی کلاف مساوی


۴-۲- سربندی کلاف‌ها

اتصال کلاف‌های یک فاز را به هم دیگر سربندی کلاف‌ها می‌گویند. دو نوع سربندی وجود دارد؛ یکی سربندی اتصال دور (اتصال سر به سر و ته به ته) سیم‌بندی به‌ازای قطب یا گام کوتاه، و دیگری سربندی اتصال نزدیک (اتصال سر به ته و ته به سر) سیم‌بندی به‌ازای جفت قطب یا گام کامل. اتصال دور کلاف‌ها، موقعی انجام می‌شود که کلاف‌های مجاور مربوط به یک فاز از هم دیگر فاصله‌ای نداشته باشند، اما اتصال نزدیک زمانی انجام می‌شود که کلاف‌های مربوط به یک فاز، یک گام قطبی از هم دیگر فاصله داشته باشند.

در شکل ۴-۲ اتصال دور و نزدیک برای سیم‌بیچی کلاف متعدد المراکز مشاهده می‌شود.

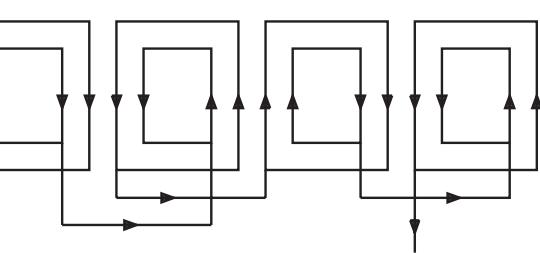


الف - اتصال دور

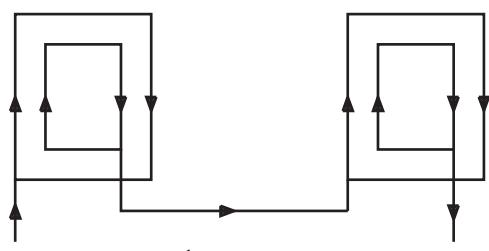


ب - اتصال نزدیک

شکل ۴-۲- اتصال دور و نزدیک سیم‌بیچی متعدد المراکز

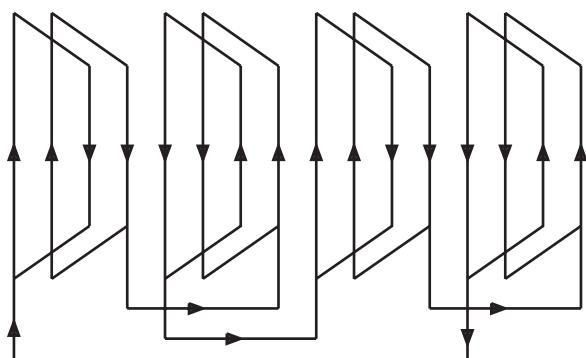


الف - اتصال دور

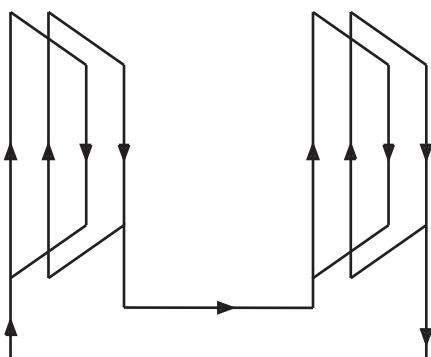


ب - اتصال نزدیک

شکل ۵-۲- اتصال دور و نزدیک سیم‌بیچی کلاف مساوی


در شکل ۵-۲ اتصال دور و نزدیک برای سیم‌بیچی کلاف مساوی مشاهده می‌شود.

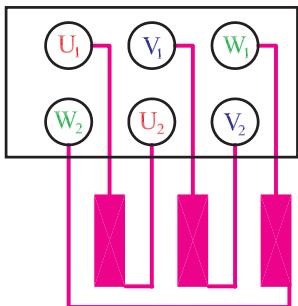

شکل ۶-۲- تخته کلم و نحوه اتصال سر سیم پیچ‌ها به ترمینال‌ها

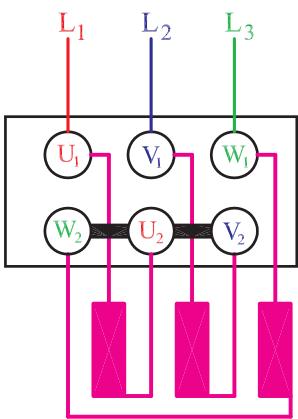

شکل ۶-۷- اتصال ستاره

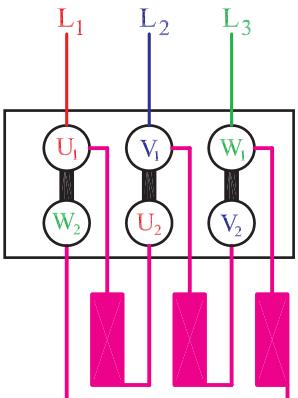

شکل ۶-۸- اتصال مثلث



شکل ۶-۹- جمع آوری قطعات جدا شده

۶-۵- تخته کلم یا جعبه‌ی اتصالات الکتروموتورها

در سیم‌پیچ‌های معمولی، پس از سربندی کلاف‌ها، از هر فاز دو سر سیم را به بیرون موتور هدایت می‌کنند تا جهت تغذیه به شبکه‌ی برق اتصال داده شود. بنابراین ۶ ترمینال در جعبه‌ی اتصال برای ارتباط سیم‌پیچ‌ها به شبکه‌ی برق لازم است (شکل ۶-۲). اتصال سیم‌پیچ‌ها به دو طریق ستاره یا مثلث انجام می‌شود (شکل‌های ۶-۷ و ۶-۸). اتصال ستاره یا مثلث به طراحی سیم‌پیچ‌ها و ولتاژ خطی شبکه‌ی تغذیه بستگی دارد.

پیش از این، بنابر قرارداد، شروع فاز اول را با U و انتهای آن را با X و شروع فاز دوم را با V و انتهای آن را با Y و شروع فاز سوم را با W و انتهای آن را با Z نشان می‌دادند. ولی در حال حاضر در استاندارد IEC سرکلاف‌ها را به U_1 و V_1 و W_1 نام‌گذاری نشان می‌دهند و انتهای آن‌ها را به U_2 و V_2 و W_2 نام‌گذاری می‌کنند.

هم‌چنین مثلاً با توجه به استاندارد VDE فازهای شبکه را با T و S و R مشخص می‌کردند ولی براساس استانداردهای IEC فازها با L_1 و L_2 و L_3 نشان داده می‌شوند.

۶-۶- کار عملی (زمان: ۲۲ ساعت)

۶-۶-۱- هدف: الگوبرداری از سیم‌پیچی استاتور

الکتروموتور سه فاز

۶-۶-۲- نکات ایمنی: لباس کار، کفش ایمنی و دستکش بپوشید، محیط کار را خلوت کنید و ابزار مزاحم را از محیط کار دور کنید.

۶-۶-۳- وسایل و ابزار مورد نیاز

- استاتور الکتروموتور سه فاز یک سرعته، یک عدد

- سیم‌چین

- انبردست

- اره آهن‌بر

- دمباریک

- کاغذ A_4 میلی‌متری و ساده از هر کدام یک برگ

- مداد رنگی (آبی، قرمز، سبز)

- مدادتراش

- جوهر پاک‌کن




شکل ۲-۱۰- استاتور نگهدار

- میکرومتر
- خط کش
- شابلون دایره
- پرگار

- استاتور نگهدار (شکل ۲-۱۰)

۲-۶-۴- مراحل کار

- یک الکتروموتور سه فاز یک سرعته در اختیار بگیرید.
- با الیاف نخی یا پارچه بدنه‌ی موتور را کاملاً پاک کنید.
- قطعات موتور را جدا کنید.
- یک استاتور نگهدار تهیه کنید.

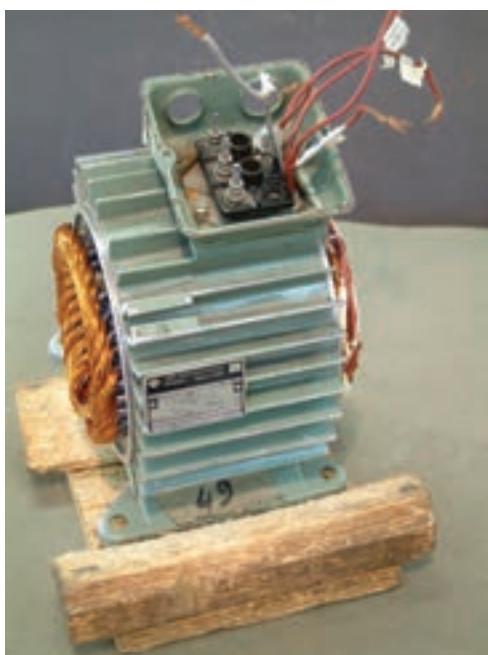

شکل ۲-۱۱- استقرار استاتور روی استاتور نگهدار

- استاتور را روی استاتور نگهدار قرار دهید (شکل ۲-۱۱).



شکل ۲-۱۲- پلاک استاتور

- پلاک موتور را در اختیار بگیرید (شکل ۲-۱۲).

جدول ۲-۱

شناختنامه‌ای موتور			
Style ...	frame ...	HP KW ...	Ph ...
R . P . M No. Poles	Cycles Hz C . P . S	Volts ... Y/△	Amps ...
Deg. EC Rise T	Hour Time	Code ...	S. F. (Amps)...
Service factor ...	Housing ...	Type ...	Serial ...
type ...	Z. S. (تعدادشیار)...	کارخانه‌ی سازنده ...	

شناختنامه‌ای برای موتور مطابق جدول ۲-۱ تهیه کنید و قسمت فوقانی جدول را براساس پلاک موتور کامل کنید.

جدول ۲-۲

فرض می‌کنیم پلاک موتور به صورت جدول ۲-۲ باشد.

MASHINE SAZI TABRIZ	
3 ~ MOT.	TYPE 100 / 28-2
Y/△	FRAM B3 NO-20/6982
3KW	220 / 380 V 50Hz
10.9 / 6.22 A	2850 R.P.M
COS φ 0.87	I SOL E 3.4Kg
IP 33	

جدول ۲-۳-۲- جدول تکمیل شده پلاک جدول ۲-۲

در این حالت قسمت فوقانی شناختنامه‌ای موتور مطابق

جدول ۲-۳ خواهد شد.

شناختنامه‌ای موتور			
Style	Frame = B3	HP KW=3KW	Ph = 3
R.P.M = 2850	Cycles Hz=50Hz	Volts 220/380V	Amps 10.9/6.2
No. Poles	IP 33	COS φ = 0.87	I SOL E 3.4 Kg
Deg. EC Rise T	Hour Time	Code	S. F. (Amps)
Service factor	Housing	Type = 100/28-2	Serial = 20/6982
Type	Z. S. (تعدادشیار)	کارخانه‌ی سازنده	MASHINE SAZI TABRIZ



- نخ‌بندی موتور را با سیم‌چین بیرید و نخ‌ها را خارج کنید و کلاف‌های موتور را آزاد کنید (شکل ۲-۱۳).


شکل ۲-۱۳- چیدن نخ‌های کلاف‌بندی با سیم‌چین

– تعداد پیچک‌ها را در هر گروه کلاف، نوع سیم‌پیچی،
تعداد شیارها، تعداد طبقات، شروع فازها و گام کلاف‌ها را از
سیم‌پیچ الکتروموتور تعیین کید.


در شکل ۲-۱۴ مشخصات سیم‌پیچ عبارت است از :
سه پیچک در هر گروه کلاف – نوع سیم‌پیچی سه فاز
متعددالمرکز – ۳۶ شیار – یک طبقه – فاز اول از شیار ۱، فاز
دوم از شیار ۷ و فاز سوم از شیار ۱۳ شروع می‌شوند – گام
پیچک‌ها ۱-۱۲، ۱-۱۱، ۲-۱۰ و ۳-۱۰ می‌باشد.

– دیاگرام سیم‌بندی را رسم کنید.

با توجه به شکل ۲-۱۴ دیاگرام سیم‌بندی گستردۀی
سیم‌پیچی مطابق شکل ۲-۱۵ ترسیم می‌شود.

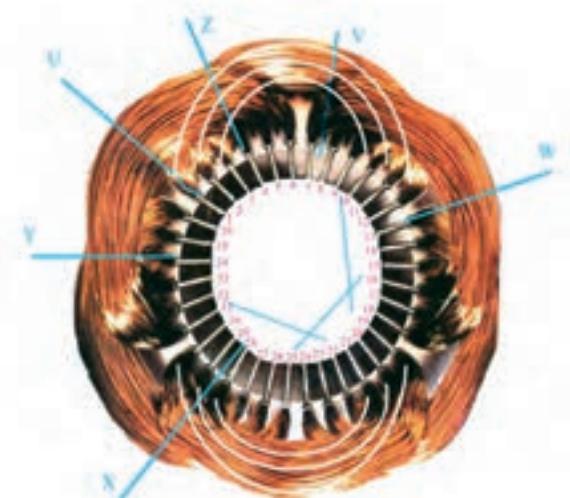

شکل ۲-۱۴—مشخصات سیم‌پیچ

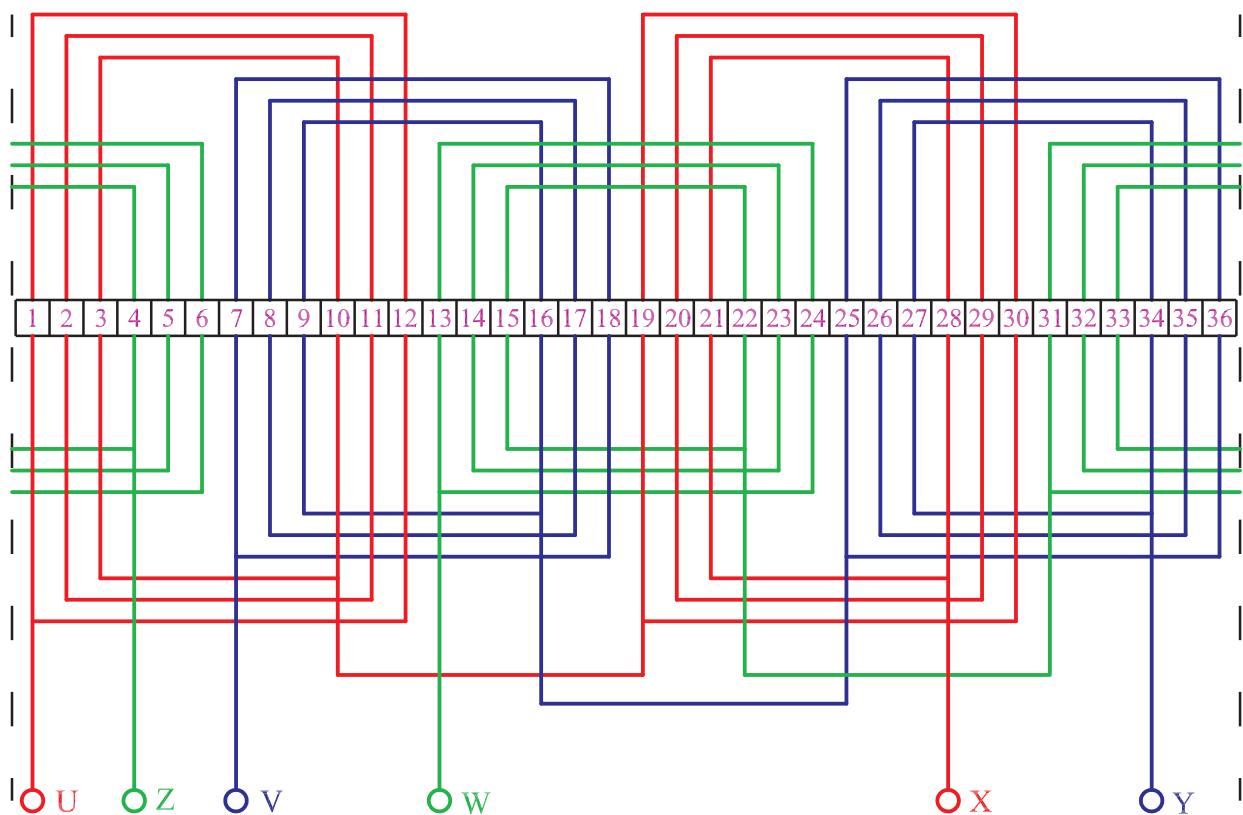

شکل ۲-۱۵—دیاگرام گستردۀی سیم‌پیچی



– با کمان اره یا قیچی آهن بر پیچک‌های یکی از کلاف‌ها را بیرید (شکل ۲-۱۶) و تعداد دور هر پیچک را شمرده و در شناسنامه‌ی موتور یادداشت کنید. قطر سیم‌ها را با میکرومتر اندازه بگیرید و در شناسنامه‌ی موتور بنویسید.


شکل ۲-۱۶—برش پیچک‌ها و شمارش تعداد دور

آزمون پایانی (۲-الف)

- ۱- چگونه می‌توان طبقات سیم‌بندی یک موتور را تشخیص داد؟
 - ۲- گام کلاف و گام قطبی را شرح دهید و بیان کنید در چه موقعی مقادیر آن‌ها با هم برابرند.
 - ۳- گام قطبی یک الکتروموتور سه فاز ۲۴ شیار چهار قطب را به دست آورید.
 - ۴- سیم‌پیچی متحدم‌المرکز و کلاف مساوی را شرح دهید.
 - ۵- گام فازی را شرح دهید.
 - ۶- دیاگرام مدور شکل ۲-۱۵ را رسم کنید.
 - ۷- اتصال دور و نزدیک سریندی گروه کلاف‌ها را شرح دهید.
 - ۸- از استاتور نگهدار در کارگاه سیم‌پیچی به چه منظور استفاده می‌شود؟
 - ۹- مراحل الگوبرداری از سیم‌پیچی یک موتور را به ترتیب نام ببرید.
 - ۱۰- چه اطلاعاتی از الگوبرداری سیم‌پیچ‌ها لازم است؟
 - ۱۱- رابطه‌ی صحیح بین گام قطبی و گام فازی کدام است؟
- $y_Z = \frac{2}{3} y_P$ ب) $y_P = \frac{1}{3} y_Z$ الف)
- $y_P = \frac{2}{3} y_Z$ د) $y_Z = y_P$ ج)
- ۱۲- در سیم‌بندی به‌ازای قطب اتصال گروه کلاف‌های هر فاز..... می‌باشد و در سیم‌بندی به‌ازای جفت قطب اتصال گروه کلاف..... می‌باشد.
- الف) دور - نزدیک
- ب) دور - دور
- ج) نزدیک - دور
- د) نزدیک - نزدیک

ب - توانایی خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل استاتور

۲-۷ - کلیات

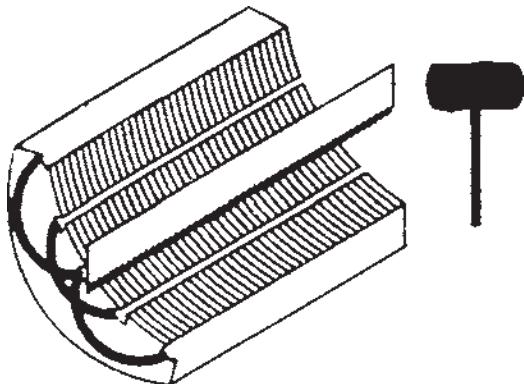

شکل ۲-۱۷ - درآوردن گوه‌ها از داخل شیارها



شکل ۲-۱۸ - سوزاندن مستقیم سیم‌ها با شعله



شکل ۲-۱۹ - چند نمونه قلم برای بردن سیم‌ها

سیم‌های سوخته‌ی داخل استاتور به واسطه‌ی داشتن شارلاک یا مواد سفت کننده‌ی شیمیایی، به سادگی از داخل شیارهای استاتور خارج نمی‌شوند و از روش‌های مختلف برای درآوردن آن‌ها استفاده می‌شود. متداول‌ترین روش برای این‌کار استفاده از مواد حل کننده‌ی لاک، بریدن سیم‌ها با قلم یا اره و سوزاندن مستقیم سیم‌ها با شعله‌ی آتش می‌باشد.

قبل از درآوردن سیم‌ها، ابتدا گوه‌ها یا کاغذهای محافظ خارجی سیم‌ها را از قسمت داخلی استاتور بیرون می‌آورند. برای این منظور از تیغ اره استفاده می‌کنند، بدین طریق که دندانه‌های تیغ اره را در جهت خروج گوه‌ها قرار داده و با ضربات چکش گوه‌ها را درمی‌آورند (شکل ۲-۱۷).

مناسب‌ترین روش نرم کردن لاک‌ها و سیم‌ها، قرار دادن استاتور در داخل کوره‌ی حرارتی (فر) می‌باشد. در این روش دمای کوره را روی 200°C تنظیم می‌کنند و استاتور را به مدت چند ساعت (حداقل یک ساعت) در داخل کوره قرار می‌دهند تا سیم‌ها نرم شده و از شیارها خارج شود.

در روش سوزاندن مستقیم سیم‌ها با شعله، سیم‌ها در برابر شعله‌ی مشعل قرار می‌دهند و آن‌ها را می‌سوزانند (شکل ۲-۱۸). در این روش لازم است شعله به‌طور یکتواخت در سراسر استاتور چرخانده شود تا دمای سراسر استاتور، یکسان افزایش یابد و گرنه استاتور تاب برداشته و تقارن خود را از دست می‌دهد. ضمناً در این روش احتمال دارد خواص الکتریکی و مغناطیسی هسته صدمه بییند؛ لذا این روش برای درآوردن سیم‌ها توصیه نمی‌شود.

در روش بریدن سیم‌ها، ابتدا با قلم یا اره، پیشانی کلاف‌ها را در یک طرف استاتور می‌برند (شکل ۲-۱۹). برش سیم‌ها تا هسته‌ی استاتور به‌طور یکتواخت انجام می‌شود. سپس با چکش و میله‌ای که قطر آن از قطر شیارها کمتر است، سیم‌ها را به طرف دوم استاتور هدایت می‌کنند. در طرف دوم سیم‌های هدایت شده را با انبردست بیرون می‌کشند.

در روش نرم کردن سیم‌ها از طریق حلال لاک، ابتدا استاتور را در داخل روغن تری‌کلرواتیلن (C_2HCl_3) قرار می‌دهند و به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه استاتور را در داخل تری‌کلرواتیلن نگه می‌دارند تا لاک‌ها حل شوند و سیم‌ها نرم شده و به راحتی از داخل شیارها خارج شونند.

۲-۸-۲- کار عملی (زمان: ۱۲ ساعت)

۱- ۲-۸- هدف: تخلیه‌ی سیم‌های سوخته‌ی استاتور

۲- ۲-۸- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی

و دستکش محافظ بپوشید و به عینک و ماسک محافظ مجهر

شوید.

۳- ۲-۸- وسایل و ابزار مورد نیاز

- گیره‌ی موازی رومیزی

- اره‌ی آهن بر یا قلم (یک عدد)

- انبردست

- دمباریک

- چراغ کوره‌ای یا سریبک گازی

- استاتور

- میز کار

- سنبه‌ی پین یا میله‌ی دم پهن

- ترانسفورماتور

- ماده‌ی نرم کننده‌ی شارلاک

- چکش فلزی

- جارو

- خاک انداز

- کیسه زباله

۴- ۲-۸- مراحل کار

- استاتور را در اختیار بگیرید.

- استاتور را روی میز کار با گره محکم کنید.

- یک قلم را مطابق شکل ۲-۲- الف روی سیم‌های

استاتور قرار دهید.



الف - قرار دادن قلم روی سیم‌ها

شكل ۲-۲-۰



طبق شکل ۲-۲۰- ب با چکش به قلم ضربه بزنید و سیم‌های یک طرف کلاف‌های استاتور را ببرید.

ب - ضربه زدن به قلم

شکل ۲-۲۰ - بریدن سیم‌ها به وسیله‌ی قلم



- سیم‌ها را در یک طرف استاتور تا هسته برش دهید (شکل ۲-۲۱).

شکل ۲-۲۱ - برش سیم‌ها در یک طرف استاتور



- با چکش و اره، گوه‌ها یا کاغذهای برشمان را از داخل شیارها بیرون کنید. دقت کنید که اره به بدنه‌ی استاتور بخورد نکند (شکل ۲-۲۲).

شکل ۲-۲۲ - بیرون آوردن گوه یا کاغذ برشمان از داخل شیارها



- با میله و چکش سیم‌های بریده شده را به طرف دوم استاتور هدایت کنید (شکل ۲-۲۳).

– سیم‌های هدایت شده به طرف دوم استاتور را با انبردست از داخل استاتور بیرون آورید و در ظرف مخصوص انبار کنید (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۴ – سیم‌های بیرون آمده از استاتور



الف – پاکسازی خرد سیم‌ها به وسیلهٔ هوای فشرده



ب – تمیز کردن استاتور با برس سیمی

شکل ۲-۲۵ – پاکسازی سطح شیارها

آزمون پایانی (۲-ب)

- ۱- روش‌های درآوردن سیم‌های سوخته‌ی یک استاتور را نام ببرید.
- ۲- مناسب‌ترین روش درآوردن سیم‌های یک استاتور را بیان کنید و مراحل کاری آن را به‌طور کامل شرح دهید.
- ۳- به چه دلیل استفاده‌ی مستقیم از شعله‌ی مشعل در خارج کردن سیم‌های استاتور توصیه نمی‌شود؟
- ۴- احتیاط‌هایی را که لازم است در خارج کردن سیم‌های استاتور در روش بریدن سیم‌ها رعایت کرد، بیان کنید.
- ۵- حلال لاک را نام ببرید و طرز استفاده از آن را در بیرون آوردن سیم‌های استاتور شرح دهید.
- ۶- طریقه‌ی تمیز کردن پوسته‌ی استاتور را پس از خالی کردن سیم‌ها شرح دهید.
- ۷- استفاده‌ی مستقیم از شعله‌ی آتش در خارج کردن سیم‌های سوخته ممکن است مشخصات.....
موتور را تغییر دهد و موجب شود..... موتور تاب بردارد.
- ۸- نکات ایمنی که در خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل استاتور لازم است رعایت نمود را بیان کنید.

ج - توانایی ساختن عایق‌های شیار و عایق‌کاری روی کلاف‌ها در شیار‌های استاتور و پیشانی کلاف‌ها

۹-۲- مقدمه

یکی از مراحل حساس سیم پیچی الکتروموتورها عایق‌بندی شیارها و کلاف‌های استاتور است. عدم دقت در این مرحله موجب بروز اتصال بدن می‌شود که خطراتی به دنبال خواهد داشت. پس لازم است این مرحله از تجدید سیم پیچی الکتروموتورها با دقت زیاد و حوصله‌ی کافی انجام گیرد. ضمناً از عایق مناسب استفاده شود و از به کار بردن عایق غیرمجاز پرهیز گردد. بعضاً دیده می‌شود که در عایق‌کاری شیارها و کلاف‌ها از ورق‌های رادیولوژی استفاده می‌شود. باید دانست که چون این ورق‌ها خاص رادیولوژی ساخته می‌شود و در ساختن آن‌ها مسائل عایق‌کاری و تحمل ولتاژ مدنظر نبوده است بنابراین نباید از آن‌ها در عایق‌کاری شیارها و کلاف‌ها استفاده کرد.

در صنعت موتور پیچی، از کاغذهای فشرده شده‌ای به نام کاغذ «پرسپان» استفاده می‌شود. این کاغذها در اصطلاح موتورپیچ‌ها به کاغذهای برشمان نیز معروف‌اند. کاغذهای برشمان در ضخامت‌های مختلف برای ولتاژ‌های مختلف ساخته می‌شوند و هرقدر ولتاژ تعذیه‌ی موتور زیادتر شود ضخامت عایق به کار رفته بیشتر می‌شود. در جدول ۴-۲ ضخامت‌های موردنیاز در ولتاژ‌های متفاوت نشان داده شده است.

جدول ۴-۲- جدول ضخامت عایق‌ها


ولتاژ فازی [V]	0 تا 100	100 تا 200	200 تا 300	300 تا 450	450 تا 800	800 تا 1000
ضخامت عایق [mm]	0.2	0.3	0.5	0.6	0.75	1

۲-۱۰- عایق‌بندی شیارها

پس از تمیز کردن سطح داخلی استاتور، شیارهای استاتور را با کاغذهای برشمان عایق‌بندی می‌کنند. در عایق‌بندی شیارها، اگر شیارها مشابه باشند ابتدا محیط داخلی و طول شیار را اندازه‌گیری می‌کنیم (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۶- اندازه‌گیری محیط داخلی و طول شیار

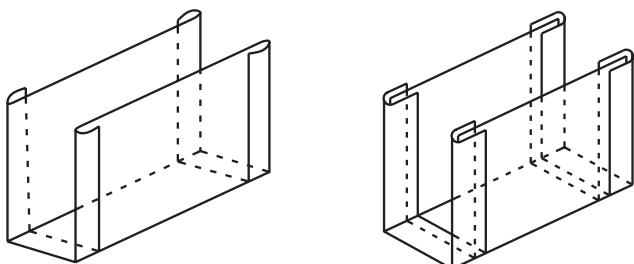

الف - کاغذ عایق پس از تاشدن



ب - تاکردن و فرم دادن عایق برشمان

۲-۲۷

با توجه به جدول ۲-۴ و ولتاژ فازی موتور قطر مناسب کاغذ برشمان را تعیین می‌کنیم. عرض کاغذ را به اندازه‌ی محیط داخلی شیار و طول آن را ۶ الی ۱۰ میلی‌متر بیشتر از اندازه‌ی طول شیار می‌بریم. کاغذ بریده شده را از دو طرف به اندازه‌ی ۲ میلی‌متر تا می‌کنیم (شکل ۲-۲۷- الف و ب).



الف—جاگزاری کاغذ برشمان



ب—اندازه کردن ابعاد عایق با ابعاد شیار

شكل ۲-۲۸—تنظیم عایق برشمان در شیارهای استاتور



شكل ۲-۲۹—کاتر یا دستگاه برش دهنده عایق های برشمان

عایق ها را به دو منظور تا می کنند. یکی این که استحکام مکانیکی در قسمت تاخورده پیش ترشود، تا در جاگزاری کلاف ها و فرم دادن آن ها پاره نشود؛ و دیگر این که از حرکت عایق ها در درون شیارها جلوگیری شود.

عایق آماده شده را در درون شیار قرار می دهیم تا از اندازه متناسب آن مطمئن شویم. در صورت مناسب نبودن عایق با تغییر در ابعاد آن اندازه متناسب را به دست می آوریم (شکل ۲-۲۸). الف و ب).

پس از تعیین اندازه متناسب عایق شیارها، ابعاد عایق های موردنظر را در ورقه بزرگ کاغذ برشمان خط کشی می کنیم و از طریق قیچی دستی یا دستگاه برش، کاغذ های برشمان را برش می دهیم (شکل ۲-۲۹) و پس از فرم دادن آن ها درون شیارها قرار می دهیم. برای جلوگیری از ایجاد فاصله بین عایق برشمان و سطح شیارها، پس از جازدن عایق آن را توسط یک میله به سمت سطح داخلی شیار هدایت می کنند.




شکل ۲-۳۰ - عایق‌گذاری بین طبقات



شکل ۲-۳۱ - عایق‌کاری پیشانی کلاف‌ها



شکل ۲-۳۲ - اندازه‌گیری طول شیار

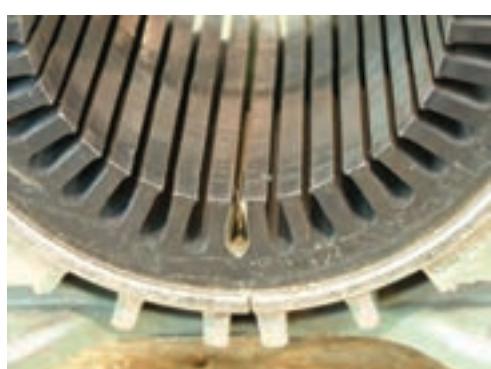

شکل ۲-۳۳ - اندازه‌گیری محیط شیار

در موتورهای دو طبقه مناسب است بین دو بازو در یک شیار، عایق گذاشته شود تا از ایجاد جرقه و ارتباط الکتریکی بین آن‌ها جلوگیری شود (شکل ۲-۳۰).

پیشانی کلاف‌های فازهای مختلف را نسبت به یکدیگر عایق‌بندی می‌کنند (شکل ۲-۳۱).

۲-۱۱ - کار عملی

۲-۱۱-۱ - هدف: عایق‌کاری شیارها و پیشانی کلاف‌ها

۲-۱۱-۲ - نکات ایمنی: لباس کار مناسب و کفش

ایمنی و دستکش محافظ پوشید. به هنگام کار با کاتر هر دو دسته را با دست‌ها بگیرید سپس برش را انجام دهید تا آسیبی به دست‌ها نرسد.

۲-۱۱-۳ - وسایل و ابزار مورد نیاز

- خطکش

- قیچی دستی

- قیچی مخصوص برش کاغذ برشمان (کاتر)

- کاغذ برشمان ۵/۰ میلی‌متری یک برگ

- استاتور

- در صورت وجود، خم کن کاغذ برشمان

- استاتور ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار


۲-۱۱-۴ - مراحل کار

- سطح داخلی استاتور و شیارهای آن را کاملاً تمیز کید.

- طول یک شیار را اندازه بگیرید (شکل ۲-۳۲).



- با یک سیم یا نخ اندازه‌ی محیط شیار را به دست آورید (شکل ۲-۳۳).

– طول و محیط اندازه‌گیری شده را در روی کاغذ برشمان
پیاده کنید (شکل ۲-۳۴).

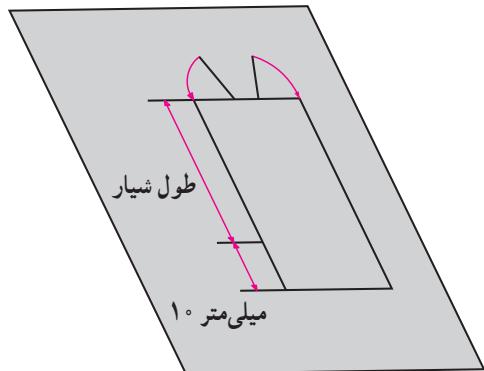

شکل ۲-۳۴ – ابعاد عایق برشمان برای یک شیار

– اندازه‌ی به دست آمده را با قیچی ببرید و از هر طرف
لبه‌های آن را به اندازه‌ی ۲ میلی‌متر تا کنید و حالت ناودانی به آن
بدهید (شکل ۲-۳۵).

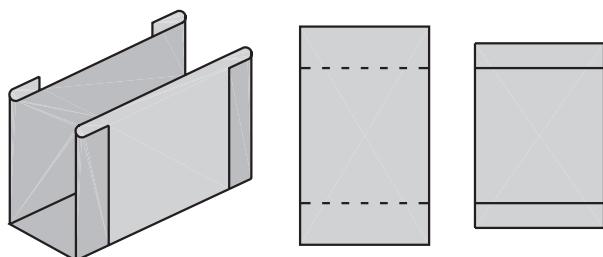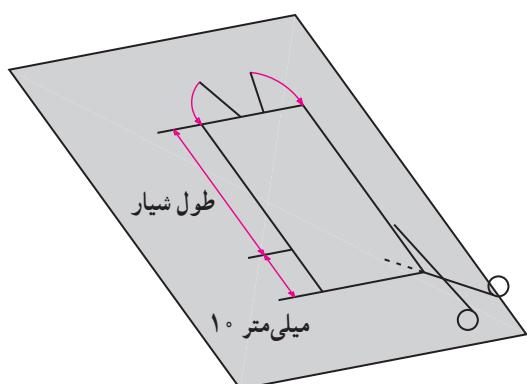


شکل ۲-۳۵ – برش، تاکردن و فرم دادن عایق شیارها



– عایق ساخته شده را در داخل یک شیار قرار دهید. در
صورت مناسب بودن اندازه‌ی آن با قیچی مخصوص (کاتر) به
تعداد شیارهای استاتور عایق برش دهید و آن‌ها را فرم داده و در
داخل شیارهای استاتور قرار دهید (شکل ۲-۳۶).

شکل ۲-۳۶ – آزمایش عایق در داخل شیار

برای عایق کاری پیشانی کلافها، عایق برشمان را بین کلافها قرار دهید. با توجه به وسعت و فرم پیشانی کلافها آنها را برش دهید و مطابق شکل ۲-۳۷ بین پیشانی های دو کلاف مجاور قرار دهید.

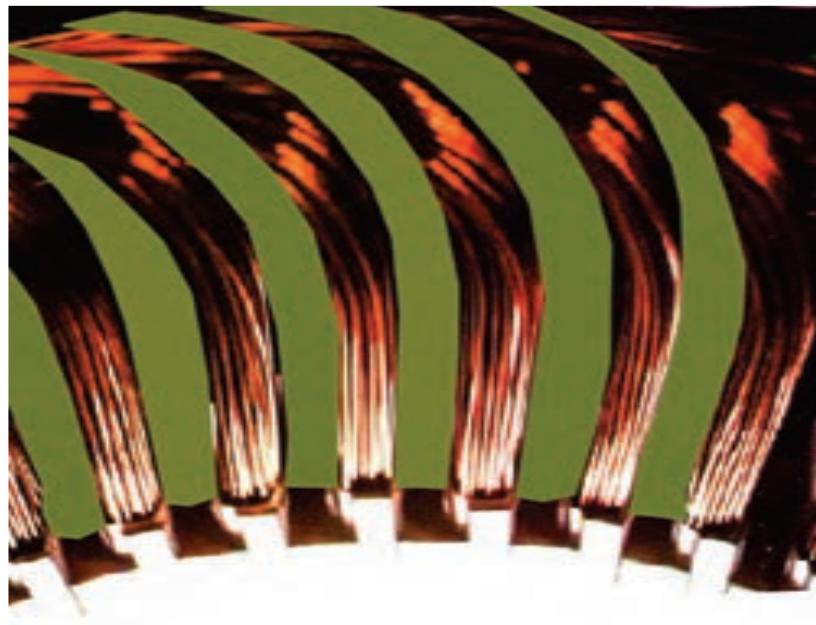

شکل ۲-۳۷—عایق پیشانی کلافها

آزمون پایانی (۲-ج)

- ۱- برای عایق‌بندی شیارهای استاتور موتورهای الکتریکی که ولتاژ فازی آن‌ها 25° ولت و 600 ولت می‌باشد، ضخامت عایق‌ها چند میلی‌متر باید انتخاب شود؟
- ۲- به چه دلیل عایق شیارهای استاتور را در دو طرف به اندازه‌ی چند میلی‌متر تا می‌کنند؟
- ۳- استفاده از ورقه‌های رادیولوژی در عایق‌بندی شیارهای استاتور چه عواقب نامطلوبی خواهد داشت؟
- ۴- لزوم استفاده از عایق بین طبقات و پیشانی کلاف‌ها را توضیح دهید.
- ۵- مراحل اندازه‌گیری و ساخت یک عایق مناسب برای شیارهای یک استاتور را شرح دهید.
- ۶- عواقب نامطلوب عدم رعایت اصول عایق‌بندی را بیان کنید.
- ۷- اگر دو بازو از یک فاز در داخل یک شیار استاتور در سیم‌بندی دو طبقه قرار گیرد لازم است بین طبقات قرار داد.
- ۸- با افزایش ولتاژ تعذیه سیم‌پیچ‌های یک موتور ضخامت عایق‌های مورد نیاز چگونه تغییر می‌کند؟
- الف) کاهش می‌یابد.
- ب) افزایش می‌یابد
- ج) تغییر نمی‌کند.
- د) بستگی به قدرت موتور دارد و ممکن است کاهش یا افزایش یابد.