

## پودمان ۵

### جوشکاری پلاستیک‌ها



امروزه پلاستیک‌ها (پلیمرها) به دلیل خواصی مانند نسبت استحکام به وزن بالا، مقاومت در برابر خوردگی، شکل‌پذیری مناسب و هزینه‌پایین کاربردهای فراوانی یافته‌اند. نظر به اینکه از فرایندهای جوشکاری برای اتصال و تعمیر قطعات پلاستیکی استفاده نمی‌شود، بنابراین مطالعه و بررسی نحوه جوشکاری پلاستیک‌ها حائز اهمیت می‌باشد.

## واحد یادگیری ۶

### جوشکاری پلاستیک با گوه و ابزار داغ

#### آیا تابه حال پی برد هاید؟

- چرا بسیاری از مصنوعات از جنس پلاستیک ساخته می شوند؟
- جوشکاری می تواند چه نقشی در فرایند ساخت این مصنوعات داشته باشد؟
- مصنوعات پلاستیکی در صورت آسیب دیدن قابل تعمیر هستند؟

جوشکاری در تولید مصنوعات پلاستیکی مثل پالت‌ها و تعمیر قطعات آسیب دیده مثل سپر خودرو بسیار حائز اهمیت است. در این واحد یادگیری با انواع پلاستیک‌ها، کاربردها و روش‌های شناخت آنها آشنا می‌شویم. در ادامه برخی از روش‌های جوشکاری پلاستیک‌ها توضیح داده می‌شود و ضمن آن مهارت جوشکاری پلیت و لوله‌های پلاستیکی را فرا می‌گیرید.

#### استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی جوشکاری پلاستیک‌ها، هنر جویان با برخی از روش‌های جوشکاری پلاستیک‌ها آشنا شده و مهارت انجام جوشکاری پلیت‌ها و لوله‌های پلاستیکی با ابزار داغ را فرا می‌گیرند.

به تصاویر زیر نگاه کنید.



شکل ۱- تصاویر برخی از مصنوعات فلزی که با پلاستیک جایگزین شده‌اند.

چه تفاوتی در تصاویر فوق می‌بینید؟  
 به نظر شما با پیشرفت فناوری و گذشت زمان کاربرد پلاستیک بیشتر شده است؟  
 می‌توانید قطعاتی که با گذشت زمان پلاستیکی شده‌اند را نام ببرید؟  
 به نظر شما چرا قطعات را از پلاستیک‌ها می‌سازند؟

### دسته‌بندی پلاستیک‌های (پلیمرهای) صنعتی

همانطور که در جدول ۱ مشاهده می‌نمایید پلیمرهای صنعتی را بر حسب خواص و رفتار آنها در برابر گرما و خواص مکانیکی به سه دسته‌الاستورها، ترموموپلاست‌ها و ترموموپلاست‌ها تقسیم می‌کنند. در جدول ۱، انواع، خواص و کاربردهای پلیمرهای صنعتی را مشاهده می‌کنید.

جدول ۱- انواع و کاربردهای پلیمرهای صنعتی

نام	مثال	تعریف	شكل
ترموپلاست پلاستیک (گرمانترم)	پلی وینیل کلراید (p.v.c) پلی اتیلن، پلی پروپیلن	ترموپلاست‌ها مواد پلاستیکی هستند که در اثر گرما تغییر شکل می‌دهند می‌توانیم چندین بار آنها را ذوب کرده و تغییر فرم دهیم. به همین علت بسیار پرکاربرد هستند، می‌توان آنها را با تزریق کردن یا پرس کردن فرم داده و با جوشکاری به هم متصل نمود.	
ترموست پلاستیک (گرما سخت)	ملامین‌ها، پلی استرها، اپوکسی‌ها و ...	به پلیمرهایی گفته می‌شود که در اثر اعمال گرما دچار واکنش شیمیایی می‌شوند و پس از پخت و شکل پذیری دیگر با استفاده از گرما نمی‌توان شکل آنها را تغییر داد. ترموموست‌ها دارای سختی بالا، مقاومت در برابر گرما و حلل شیمیایی هستند و مقاومت‌های الکتریکی بالایی دارند. ترموموست‌ها پس از سخت شدن قابلیت جوشکاری ندارند.	

 	<p>پلیمرهایی هستند که قابلیت ارجاعی زیادی دارند و در اثر نیروهای خارجی تغییر شکل پیدا می‌کنند و بعد از حذف نیرو دوباره به حالت اول بر می‌گردند.</p> <p>الاستومرها در اثر گرمای نرم می‌شوند ولی به حالت مایع در نمی‌آیند. الاستومرها از نظر شیمیایی در مقابل اسیدهای معدنی رقیق، قلیاه و نمک‌ها مقاوم هستند.</p>	<p>کش و لاستیک</p>	<p>الاستومرها (لاستیک‌ها)</p>
--	---	--------------------	-----------------------------------

## پلاستیک چیست؟

گرچه تمام پلیمرهای صنعتی را پلاستیک می‌نامند، ولی در صنعت منظور از پلاستیک‌ها همان ترموبلاست‌ها هستند. پلاستیک‌ها می‌توانند سخت، نرم، شفاف یا مات باشند. همچنانی می‌توان ظاهر آنها را شبیه چوب، شیشه، ابریشم یا چرم طراحی نمود. در حال حاضر بیش از ۵ هزار نوع پلاستیک وجود دارد.

### شناسایی پلاستیک‌ها

روش‌های مختلفی برای شناسایی پلاستیک‌ها وجود دارد که یکی از آنها آزمون شعله می‌باشد. در این آزمون با توجه به رنگ شعله، دود و بوی ناشی از سوختن پلاستیک نوع آن تعیین می‌شود. در جدول ۲ خصوصیات برخی از پر کاربردترین پلاستیک‌ها را در آزمون شعله مشاهده می‌کنید.

**جدول ۲- شناخت پلاستیک‌ها به وسیله رنگ شعله، دود و بوی ناشی از سوختن و طریق سوختن پلاستیک در آزمون شعله**

نام علمی	نماد	بخار	رنگ شعله	شعله وری	تغییرات در هنگام سوختن
پلی‌وینیل کلرايد	PVC	اسیدی	زرد با حاشیه سبز	در شعله می‌سوزد و با دور شدن شعله خاموش می‌گردد	ماده به رنگ سیاه و با قهوه‌ای سوخته باقی می‌ماند
پلی وینیلیدین کلرايد	Pvdc	اسیدی	زرد با حاشیه سبز	در شعله می‌سوزد و با دور شدن شعله خاموش می‌گردد	ماده به رنگ سیاه و با قهوه‌ای سوخته باقی می‌ماند
پلی کربنات	PC	کمی اسیدی	به صورت دوده‌دار با شعله زیاد	در شعله می‌سوزد و با دور شدن شعله خاموش می‌گردد	به صورت زغال در می‌آید
پلی آمید	PA	قلیایی	زرد با حاشیه آبی	در شعله می‌سوزد و با دور شدن شعله خاموش می‌گردد	به هنگام سوختن می‌چکد
پلی اتیلن ترفتالات	PET	خنثی	زرد همراه با دوده	در شعله می‌سوزد و با دور شدن شعله به سوختن ادامه می‌دهد	به هنگام سوختن می‌چکد
پلی اتیلن	PE	خنثی	شعله‌ور با رنگی آبی	شعله‌ور شده و با دور شدن شعله به سوختن ادامه می‌دهد	ذوب شده و می‌چکد
پلی پروپیلن	PP	خنثی	شعله‌ور با رنگی آبی	شعله‌ور شده و با دور شدن شعله به سوختن ادامه می‌دهد	ذوب شده و می‌چکد
پلی استایرن	PS	خنثی	شعله‌ور با دوده زیاد و زرد	شعله‌ور شده و به راحتی با سر و صدا می‌سوزد	ذوب شده و می‌چکد
پلی متیل متاکریلات	PMMA	خنثی	زرد با حاشیه آبی همراه صدا	شعله‌ور شده و به راحتی می‌سوزد	به صورت زغال در می‌آید

در مورد سایر روش‌های شناخت پلاستیک‌ها تحقیق کنید.



### مزایا و معایب پلاستیک‌ها

پلاستیک‌ها دارای مزایا و معایب هستند که با توجه به شرایط کاری، خواص محیطی و دمای کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. مزایا و معایب پلاستیک‌ها به شرح زیر است:

معایب	مزایا
۱- محدودیت در تحمل دما ۲- شکنندگی ۳- مشتعل شونده ۴- ایجاد بو و بخارات شیمیایی در هنگام تولید ۵- دیر تجزیه شدن در محیط زیست ۶- کاهش استحکام در دماهای بالا ۷- شکنندگی در دماهای پایین	۱- مقاومت در برابر خوردگی ۲- عایق الکتریکی خوب ۳- وزن کم ۴- سهولت فرآوری، شکل دهنده و ساخت ۵- امکان تولید به صورت شفاف، نیمه شفاف و مات ۶- رنگ پذیری و امکان تولید به هر رنگی ۷- انعطاف پذیری

### جوشکاری پلاستیک‌ها


امروزه در بسیاری از موارد مانند لوله‌ها، در و پنجره‌ها، کابینت‌ها و حتی قطعات خودروها، پلاستیک‌ها جایگزین قطعات فلزی شده‌اند. لذا جوشکاری پلاستیک‌ها به عنوان یک فرایند تولید برای ساخت، نصب و تعمیر قطعات پلاستیکی حائز اهمیت است و در صنایع اتومبیل‌سازی، بسته‌بندی، الکترونیک، پزشکی، غذایی و نقل و انتقال و خطوط لوله و... کاربرد دارد.

### عمده‌ترین روش‌های اتصال و موئناز پلاستیک‌ها

جدول ۳ عمده‌ترین روش‌های اتصال پلاستیک‌ها را به همراه مزایا و محدودیت‌های آنها نشان می‌دهد.

### جدول ۳- روش های اتصال و مونتاژ پلاستیک ها

محدودیت ها	مزایا	شکل	انواع	روش
۱- شل شدن اتصال ۲- هزینه بالای اتصال ۳- به سختی آب بندی می شوند	۱- پلاستیک هایی که قابلیت جوشکاری ندارند. ۲- قابلیت باز و بسته کردن اتصال		اتصال مکانیکی از طریق چفت و بست و رزوه کردن (پیچ و مهره کردن) (Mechanical) (Fasteners)	مکانیکی
۱- ضریب اطمینان و استحکام پایین اتصال ۲- نیاز به دقت بالا	۱- هزینه پایین ۲- روش اجرای آسان		اتصال چسبی و چسب کاری (Adhesive) (Bonding)	
۱- همه پلاستیک ها را نمی توان با این روش جوشکاری کرد.	۱- قابلیت جوشکاری ترموموستها ۲- جوشکاری بدون گرما		جوشکاری به وسیله مواد حلal (Solvent) (Welding)	شیمیایی

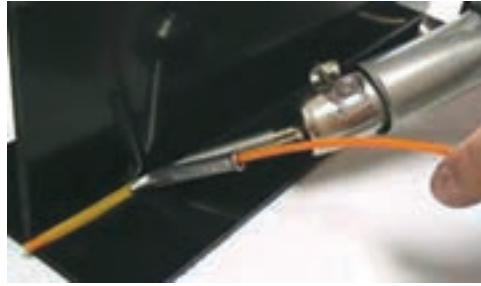۱- همه پلاستیک‌ها قابلیت جوشکاری ندارند.	روشی است که منجر به تشکیل اتصالات محکم و استوار با ضربه اطمینان بالا می‌شود.		اتصال از طریق آمیزش مولکولی یا جوشکاری (Welding)	گرمایی
--	--	--	--	--------

### مزایا و محدودیت‌های اتصال به روش جوشکاری در پلاستیک‌ها

■ همه پلاستیک‌ها قابلیت جوشکاری ندارند و فقط گروه ترموپلاستیک‌ها قابل جوشکاری می‌باشند. ترموموست‌ها (پلاستیک‌های گرماسخت) را نمی‌توان جوشکاری کرد و فقط از طریق اتصالات مکانیکی، چسب‌ها، حال‌ها و رزوه کاری می‌توان به هم متصل کرد.

■ با استفاده جوشکاری می‌توان پلاستیک‌ها را با خواص مکانیکی بالا حتی در سطح خواص ماده اصلی به هم متصل کرد.

■ جوشکاری چاره اصلی ساخت در مونتاژ مصنوعات چند تکه و دقیق می‌باشد.

■ درجه اطمینان اتصالات جوشکاری به خصوص در محیط‌های خورنده بالاست و هزینه‌های مونتاژ پایین است.

### تفاوت جوشکاری پلاستیک و جوشکاری فلزات

الف) در جوشکاری فلزات، حوضچه مذاب و امتزاج لبه‌های اتصال وجود دارد اما در جوش پلاستیک حوضچه مذاب نداریم و ذوب شدن و جریان یافتن به درز جوش عملی نشده بلکه مفتول پلاستیکی نرم و خمیری شده و با ذوب سطحی به قطعه پیوند دائمی و ثابت به وجود می‌آید.<sup>۱</sup>

ب) در جوشکاری پلاستیک تا حدود زیادی استحکام قطعات در منطقه جوش با نقاط دیگر قطعه یکسان است. در صورتی که در جوشکاری فلزات خواص سه منطقه اصلی جوش (قطعه کار، فلز جوش و منطقه تحت تأثیر گرما) به هیچ وجه یکسان نیست. (شکل ۲)



ب) جوشکاری فلزات


الف) جوشکاری پلاستیک

شکل ۲- فرایند جوشکاری الف) جوشکاری پلاستیک‌ها ب) جوشکاری فلزات

۱- مفتول پلاستیکی به صورت شاخه‌های یک متری و کلافی در رنگ‌های مختلف در بازار موجود می‌باشد.

## روش‌های جوشکاری پلاستیک

یکی از متداول‌ترین دسته‌بندی‌های جوشکاری پلاستیک‌ها، دسته‌بندی بر اساس روش اجرا و مکانیزم می‌باشد که در نمودار شکل ۳ مشاهده می‌کنید.

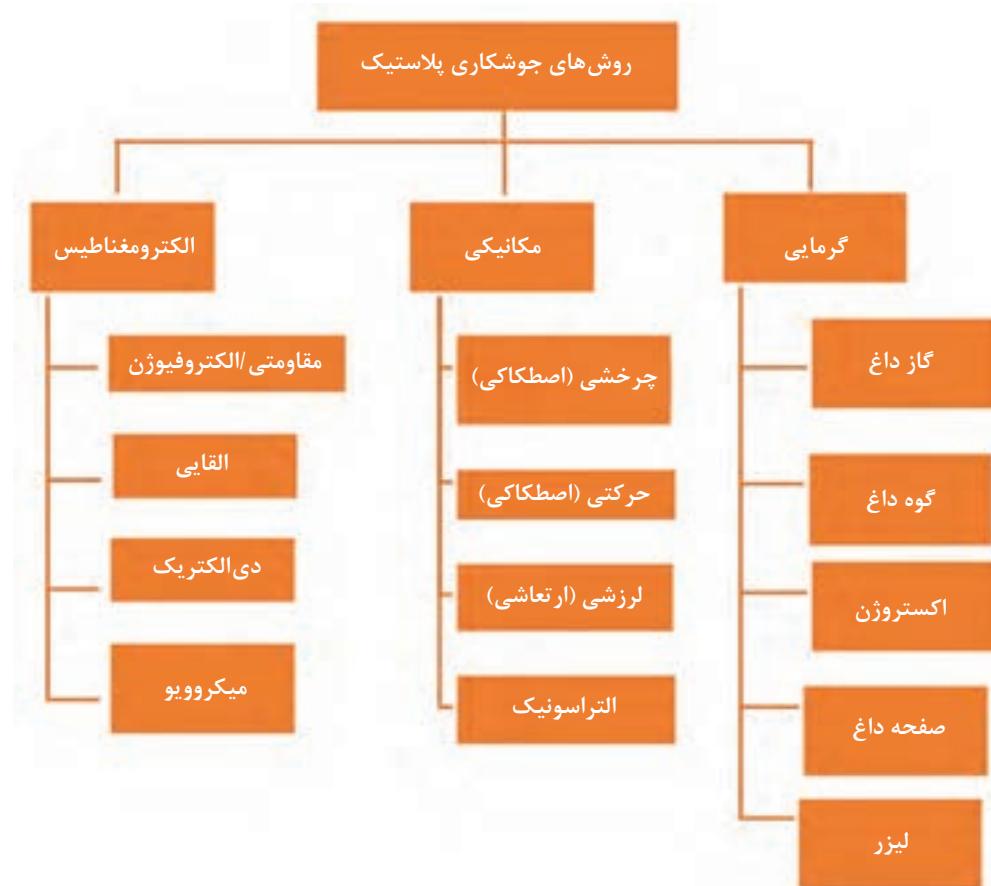

شکل ۳- تقسیم‌بندی روشهای مختلف جوشکاری پلاستیک‌ها بر اساس روش اجرا و مکانیزم

به طور کلی فرایند جوشکاری پلاستیک‌ها دارای سه مرحله اصلی می‌باشد:

- ۱ آماده‌سازی سطح
- ۲ اعمال گرما و فشار
- ۳ نگهداری تا سرد شدن کامل

به طور معمول در روشهای جوشکاری پلاستیک‌ها از دو عامل گرما و فشار به طور همزمان استفاده می‌شود.

نکته



## روش‌های جوشکاری با ابزار داغ

در این روش‌ها سطوح اتصال را به وسیله یک منبع گرمایی که یک ابزار داغ به شکل گوه، صفحه، غلتک و ... می‌باشد تا دمای ذوب‌شان گرم می‌کنند آنگاه سطوح ذوب شده را در کمترین زمان به هم متصل کرده و تحت فشار سرد می‌کنند.

فشار بین قطعات باید آنقدر باشد که حباب‌های هوا از درون جوش خارج شوند تا پیوند محکمی ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین فاکتورها در این فرایند زمان بین جدا کردن قطعه از ابزار داغ و متصل کردن سطوح اتصال به هم و اعمال فشار بعد از آن است. این مدت باید تا حد امکان کوتاه انتخاب شود (یک الی سه ثانیه) زیرا تأخیر در آن منجر به ایجاد جوش ضعیفی خواهد شد. باید توجه داشت که این فرایند دور از جریان هوا یا باد و گرد و خاک انجام شود.

### ویژگی ابزار داغ


**گرما:** گرمای ابزارهای داغ معمولاً به وسیله المنت‌های الکتریکی یا هیتر و گاهی اوقات با توجه به شرایط محیطی از دمیدن گاز داغ تأمین می‌شود.

**جنس روکش:** ابزارهای داغ معمولاً از جنس مس یا آلومینیوم هستند و سطوح آنها را به دلیل برخورد با لبه‌های اتصال با تفلون یا نیکل پوشش می‌دهند تا از چسبندگی پلاستیک به ابزار داغ جلوگیری شود.

**شكل:** ابزار داغ می‌تواند شکل‌های هندسی مختلف مثل گوه، غلتک، صفحه و یا تیغه داشته باشد.

### ۱ جوشکاری با صفحه داغ (Hot Plates)

در این روش صفحه داغ بین سطوح مورده اتصال قرار می‌گیرد و پس از آنکه صفحه داغ سطوح موردنظر را گرم نمود به سرعت از میان قطعه خارج می‌شود و آنگاه سطوح اتصال به کمک نیروی فشاری به هم چسبیده و پرس می‌شوند. (شکل ۴)

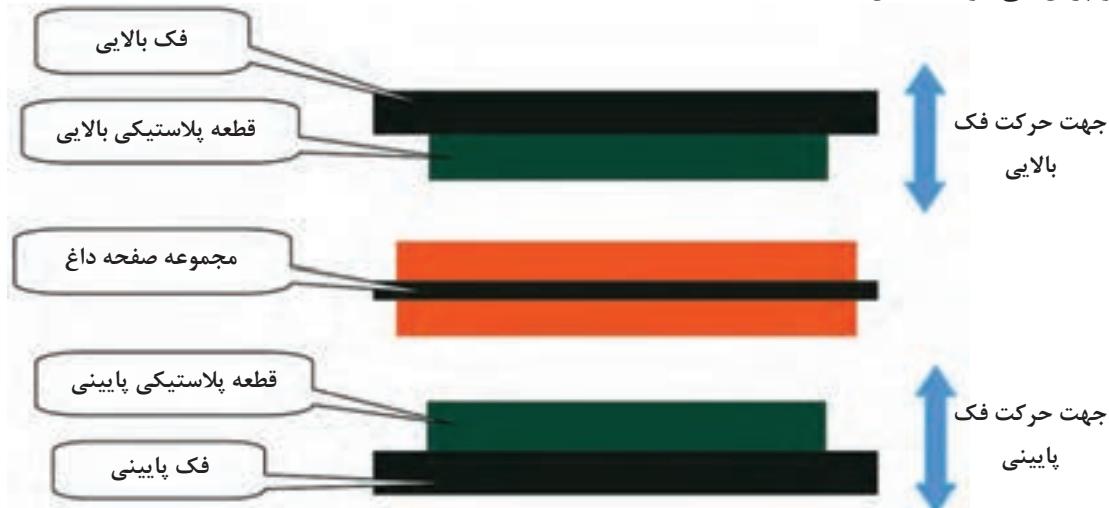

شکل ۴- شماتیک جوشکاری با صفحه داغ



این فرایند معمولاً برای اتصال لب به لب یا لب روی هم استفاده می‌شود.

جوشکاری قطعات غیرهم‌جنس با این روش امکان‌پذیر است و کافیست از دو فک که دارای دماهای متفاوت است استفاده شود.

در این فرایند کنترل دقیق دما و فشار ضروری است.

#### پارامترهای مهم در جوشکاری با صفحات داغ

- ۱ فشار
- ۲ زمان اعمال فشار
- ۳ ضریب هدایت گرمایی، صفحه داغ و قطعات
- ۴ فاصله زمانی خروج صفحه داغ از حد فاصل بین قطعات
- ۵ اندازه فیزیکی

در زیر دو مثال از جوشکاری قطعات پلاستیکی با صفحه داغ را مشاهده می‌نمایید.

**الف) جوشکاری پالت پلاستیکی با صفحه داغ:** در جدول ۴ تصاویر و مراحل تولید پالت پلاستیکی را توسط فرایند جوشکاری به وسیله صفحه داغ مشاهده می‌کنید.



شکل ۵- پالت پلاستیکی

#### جدول ۴- جوشکاری پالت با صفحه داغ

تصویر	توضیحات
	قسمت بالایی و پایه پالت وارد دستگاه می‌شوند سپس صفحه داغ تحت زمان معین بین پایه و قسمت بالایی قرار می‌گیرد تا آن را برای اتصال آماده کند.
	سپس صفحه داغ از ناحیه اتصال خارج می‌شود و دو قسمت تحت زمان معینی به هم فشرده می‌شوند. (اعمال فشار) تا اتصال انجام شود.
	پس از پایان فرایند پالت از دستگاه خارج می‌شود.

**ب) جوشکاری در و پنجره‌های دو جداره پی وی سی (PVC) با صفحه داغ:** امروزه استفاده از در و پنجره‌های دو جداره از جنس پی وی سی در حال گسترش می‌باشد. بنابراین اتصال و جوشکاری آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پروفیل‌های پی وی سی به کار رفته در تولید این در و پنجره‌ها به کمک جوشکاری با صفحات داغ به یکدیگر متصل می‌شوند که مراحل آن عبارت‌اند از:

- ۱ عملیات برشکاری پروفیل‌ها به وسیله تیغه فلزی
- ۲ جوشکاری به وسیله صفحه داغ
- ۳ زدودن پلیسه جوش‌ها به وسیله تیغه و رنده فلزی

تمرین



جدول ۵ تصاویر و مراحل جوشکاری در و پنجره‌های پی وی سی را نشان می‌دهد. جدول را کامل کنید.

جدول ۵— تصاویر و مراحل جوشکاری در و پنجره‌های PVC


مراحل	فرآیند	محصول

## ۱ جوشکاری با گوه داغ (Hot Wedge)

در این فرایند یک گوه داغ با دمای حدود ۴۵۰ الی ۴۹۰ درجه سلسیوس (شکل ۶) بین سطوح مورد جوشکاری که اغلب ورق‌های نازک و انعطاف‌پذیرند قرار می‌گیرد و در طول خط جوش موردنظر حرکت می‌کند تا لبه‌ها نرم و آماده جوشکاری شوند، سپس غلتکی برای اعمال فشار لازم برای اتصال دو سطح داغ شده پشت گوه حرکت می‌کند و باعث می‌شود دو ورق به هم متصل شوند. گوه‌های داغ را معمولاً از جنس مس می‌سازند تا بیشترین قابلیت هدایت گرمایی را داشته باشند و سپس سطح این گوه‌های مسی را با نیکل روکش می‌دهند تا از خوردگی و چسبیدن آن به قطعات جلوگیری شود.

### مراحل جوشکاری با گوه داغ

- ۱ قرارگیری گوه بین سطوح موردنظر
- ۲ حرکت گوه بین درز سطوح و نرم کردن لبه‌ها
- ۳ اعمال فشار توسط غلتک همراه با حرکت گوه و ایجاد اتصال

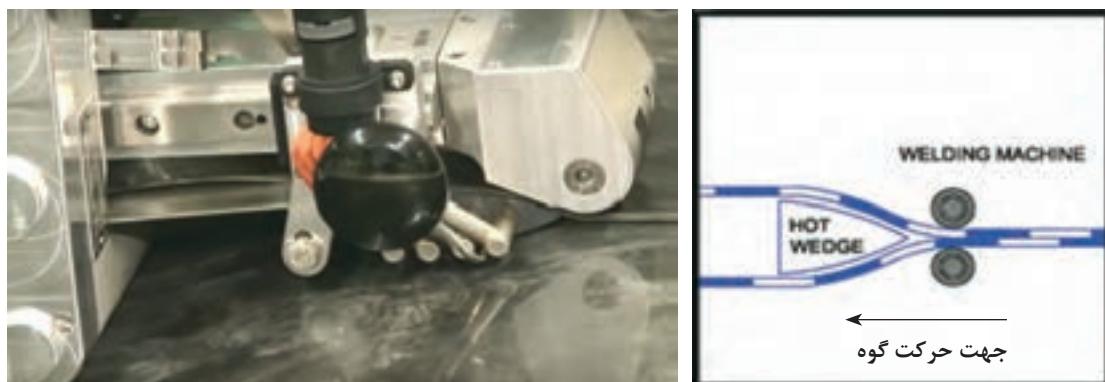

شکل ۶- جوشکاری با گوه داغ (Hot Wedge) و دستگاه جوش آن

نکته

حرکت گوه و اعمال فشار غلتک‌ها می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود.



## ۲ جوشکاری با غلتک‌های داغ (Hot Rollers Welding)

در این فرایند ابزار داغ به شکل غلتک است بنابراین به آن جوشکاری با غلتک‌های داغ گفته می‌شود که در آن دو غلتک داغ که در بالا و زیر سطوح اتصال حرکت می‌کند سطوح اتصال را گرم کرده و به هم متصل می‌کند. شکل ۷ مکانیزم و دستگاه جوشکاری با پلاستیک با غلتک داغ را نشان می‌دهد. در شکل موارد تأمین کننده گرمایش و فشار را مشخص کنید.



شکل ۷- جوشکاری با غلتک‌های داغ (Hot Rollers Welding) و دستگاه جوش آن

این فرایند بهترین روش برای جوشکاری فیلم‌های پلاستیکی می‌باشد. (شکل ۸)



شکل ۸- اتصال فیلم‌های پلاستیکی با استفاده از غلتک داغ در بسته‌بندی محصولات

این فرایند شبیه کدام روش جوشکاری مقاومتی است؟

تمرین



## ۴ روش جوشکاری با گاز داغ (Hot gas welding)




شکل ۹- نازل مفتول جوش پلاستیک برای رعایت زاویه ۹۰ درجه در جوشکاری با هوا داغ

در جوشکاری پلاستیک گرمایش بیش از حد (Over Heating) یا گرمایی بیش از مقدار استاندارد بر ساختار پلاستیک اثر نامطلوب می‌گذارد و باعث تغییر رنگ، از شکل افتادگی، سوختگی و از هم پاشیدگی می‌شود و می‌تواند باعث تولید گازهای سمی شود.

نکته



در شکل‌های ۱۰ تا ۱۳ جوشکاری با گاز داغ و انواع دستگاه‌های دستی و ماشینی آن را مشاهده می‌کنید.

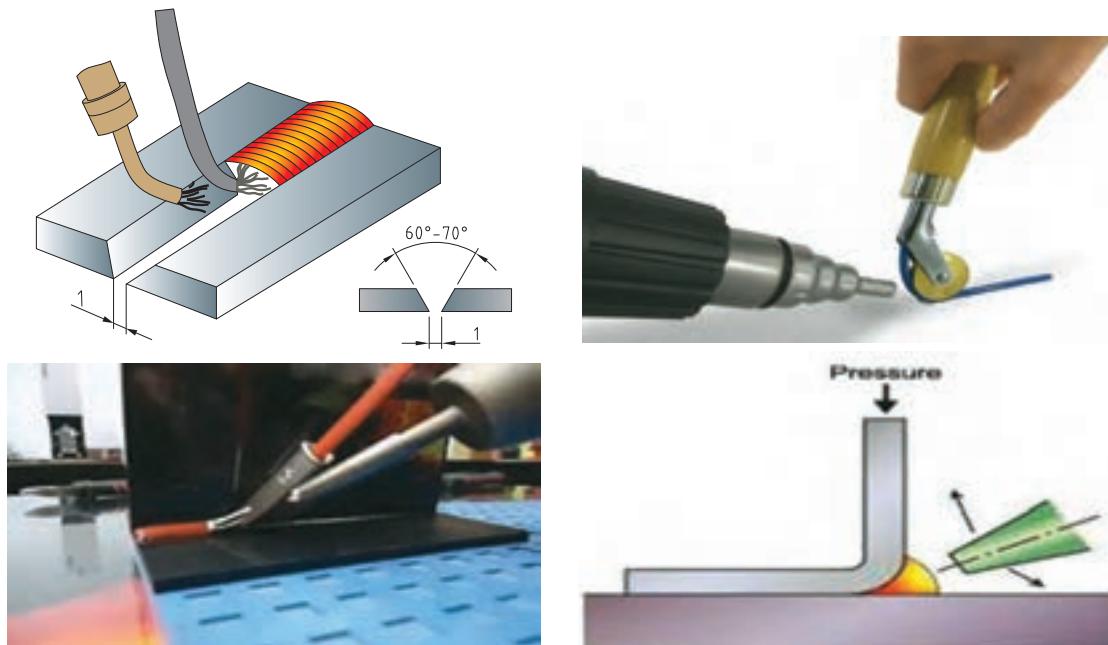

شکل ۱۰- جوشکاری با گاز داغ و مفتول جوش پلاستیک



شکل ۱۱- ابزار جوشکاری با گاز داغ



شکل ۱۲- جوشکاری با گاز داغ به صورت دستی




شکل ۱۳- دستگاه جوشکاری گاز داغ و جوشکاری با گاز داغ به صورت ماشینی

**مفتول‌های پلاستیکی جوشکاری**: ماده پرکننده در جوشکاری با گاز داغ مفتول‌های پلاستیکی هستند که در رنگ‌ها و مقاطع مختلف مناسب با طرح اتصال و رنگ قطعات انتخاب می‌شوند.

شکل ۱۴ انواع سیم‌جوش‌های پلاستیکی را نشان می‌دهد.

نکته مهم در طراحی و ساخت سیم‌جوش‌های پلاستیکی کیفیت ماده پلاستیکی است که در ساخت سیم‌جوش‌ها استفاده می‌شود. تخلخل ماده پلاستیکی از مهم‌ترین پارامترها است چون تخلخل و حباب‌های هوا موجود در میله‌ها در جوش نفوذ کرده و کیفیت جوشکاری را کاهش می‌دهد.

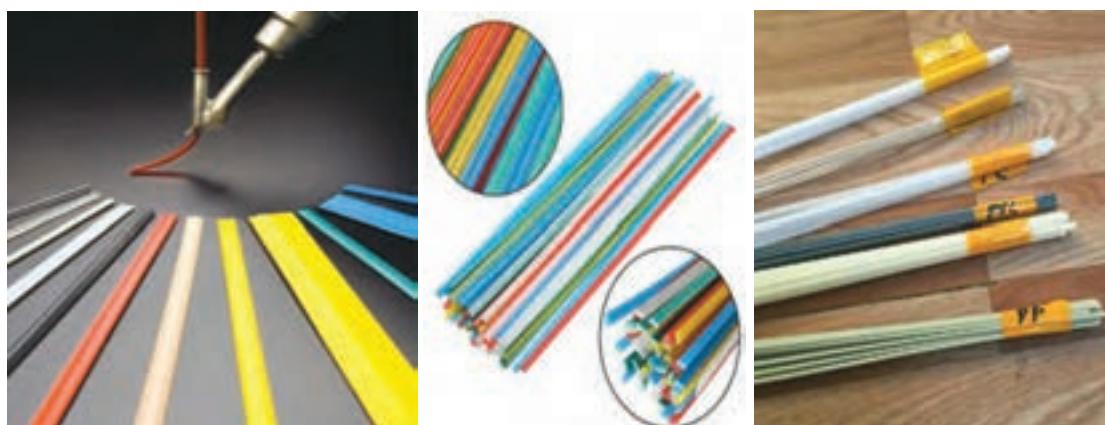

شکل ۱۴- انواع مفتول‌های پلاستیکی جوشکاری

از جمله کاربردهای جوشکاری پلاستیک با گاز داغ جوشکاری عایق‌های پلیمری ژئوممبران (جوش ژئومبران) می‌باشد.

### ژئوممبران Geomembrane

عایق‌های پلیمری چند لایه هستند که به علت طول عمر بالای آنها در شرایط محیط از آنها در ذخیره‌سازی آب در استخرهای پرورش ماهی استخراج‌های ذخیره آب کشاورزی، زیر پوشش آسفالت به عنوان یک لایه ضدآب و ... استفاده می‌شود. امروزه کاربرد این عایق‌ها رو به گسترش است. بنابراین جوشکاری استاندارد آنها بسیار مهم و حائز اهمیت است.

**جوشکاری عایق‌های پلیمری ژئوممبران (جوش ژئوممبران):** جوشکاری عایق‌های ژئوممبران با گاز داغ معمولاً توسط یک دستگاه اتوماتیک با هدایت یک اپراتور و سرعت قابل تنظیم تا ۴ متر بر دقیقه انجام می‌شود. اتصال به صورت لب روی لب با دو خط جوش در کنار هم می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این عایق‌های پلاستیکی عدم نیاز به تعمیر و ترمیم در طول دوره حداقل ۶۰ سال می‌باشد.


شکل ۱۵ جوشکاری عایق‌های پلاستیکی ژئوممبران (جوش ژئومبران) با طول‌های بالای ۱۰۰ متر و عرض ۱۰ متر در کف استخراها ذخیره آب را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵- جوشکاری عایق‌های پلاستیکی (ژئومبران) استخراهای ذخیره آب

برای اتصال ژئومبران هم می‌توان از جوشکاری با گوه داغ و هم از جوشکاری با گاز داغ استفاده کرد. شکل ۱۶ جوشکاری ژئومبران به‌وسیله هر دو روش را نشان می‌دهد.

در روش جوشکاری به‌وسیله گوه داغ، یک صفحه فلزی داغ بین لبه دو ورقه ژئومبران قرار گرفته و به طور همزمان آنها را ذوب و سپس با فشار به یکدیگر می‌چسباند. عمل اتصال توسط فشار یک غلتک صورت می‌پذیرد. در روش گاز داغ با دمیدن گاز داغ به ناحیه اتصال لبه‌های اتصال نرم شده و با اعمال فشار به هم می‌چسبند.

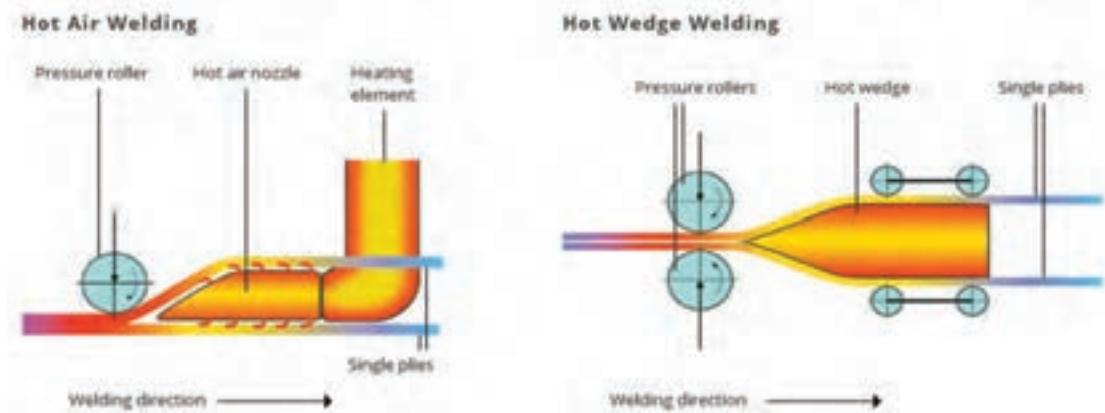


شکل ۱۶- جوشکاری ورق‌های پلاستیکی با گوه داغ (سمت راست) و گاز داغ (سمت چپ)



جوشکاری پلیت‌های پلاستیکی با استفاده از ابزار جوشکاری با گاز داغ  
دستور کار: قبل از شروع کار به وسایل ایمنی شامل دستکش، لباس کار با آستین‌های بلند، ماسک و ...  
مجهز شوید و در حین کار و تا زمانی که محل جوش سرد نشده دست با قطعات تماس پیدا نکنید.

موارد مورد نیاز	توضیحات
تجهیزات فنی	ابزار جوشکاری با گاز داغ، ابزار برش پلیت‌های پلاستیکی (اره دستی یا برقی و...)
مواد اولیه	پلیت پلاستیکی
مواد مصرفی	مفتول پلاستیکی

پلیت‌های پلاستیکی را مانند تمرین جوشکاری گاز به صورت لب به لب و سپری به هم جوش دهید.

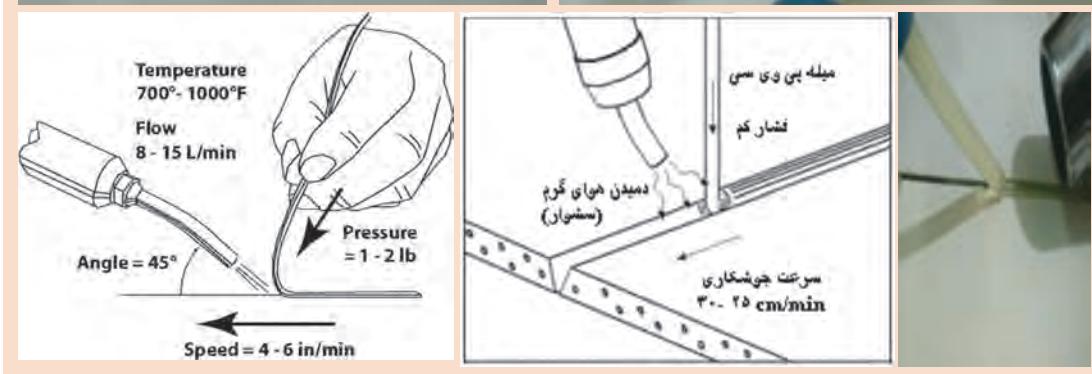

- نکته
- ۱ زاویه سیم جوش با سطح قطعه حدوداً عمود باشد و زاویه سشووار گاز گرم حدود ۴۵ درجه باشد.
  - ۲ دمای گاز گرم حدود ۳۵۰ الی ۵۰۰ درجه سلسیوس باشد.
  - ۳ سرعت جوشکاری حدود ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر بر دقیقه باشد.

## در انتخاب روش جوشکاری پلاستیک‌ها باید نکات زیر را مد نظر قرار داد:

- ۱ قابلیت به کارگیری روش گرمایشی انتخاب شده با توجه به شرایط محیط و طول خط جوش
- ۲ دسترسی به تجهیزات لازم و ملحقات آنها برای تأمین انرژی
- ۳ سهولت انجام کار و استفاده از تجهیزات برای اپراتور
- ۴ سرعت انجام کار و محدودیت‌های زمانی
- ۵ استانداردهای کاری با توجه به حساسیت قطعه، مصارف قطعه و کیفیت ظاهری
- ۶ ایمنی کار با توجه به تناسب ابزار جوشکاری با محیط کار
- ۷ دمای لازم برای انجام فرایند جوشکاری

## جوشکاری لوله‌های پلاستیکی

به تصاویر شکل ۱۷ نگاه کنید.



شکل ۱۷- کاربرد لوله‌های پلاستیکی در صنایع مختلف

امروزه لوله‌های پلاستیکی از جنس پلی اتیلن به علت مزایای زیادی که دارند به طور گستردگی در شبکه‌های آبرسانی، گاز رسانی و شبکه‌های فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند.  
به نظر شما دلیل به کارگیری لوله‌های پلاستیکی در موارد متنوع چیست؟

## مزایای لوله‌های پلاستیکی

- ۱ سبکی و حمل و نقل آسان
- ۲ مقاومت به خوردگی و زنگ زدگی و طول عمر بالا
- ۳ انعطاف‌پذیری و عدم شکست نسبت به نیروهای واردہ در شرایط کاری
- ۴ عدم نیاز به عایق بندی و رنگ زدن و پوشش
- ۵ نصب آسان و سریع و روش‌های متنوع اتصال
- ۶ قیمت پایین و مقرون به صرفه بودن

### معایب لوله‌های پلاستیکی


- ۱ مقاومت این لوله‌ها در برابر گرما پایین است.
- ۲ در برابر سرما بسیار حساس و شکننده‌اند.
- ۳ در برابر نور خورشید در محیط‌های باز طول عمرشان پایین است.

جوشکاری لوله‌های پلاستیکی معمولاً به دو صورت الکتروفیوژن Electro Fusion و لب به لب Butt Fusion انجام می‌شود.

انتخاب روش اتصال، بستگی به کاربرد خط لوله، نیازمندی‌ها و امکانات موجود دارد. و معمولاً در شبکه‌های توزیع گاز و در خطوط انتقال آب و فاضلاب استفاده می‌شود. شکل ۱۸ و ۱۹ نحوه جوشکاری و تجهیزات آن را برای هر دو فرایند نشان می‌دهد.



شکل ۱۸- جوشکاری الکتروفیوژن

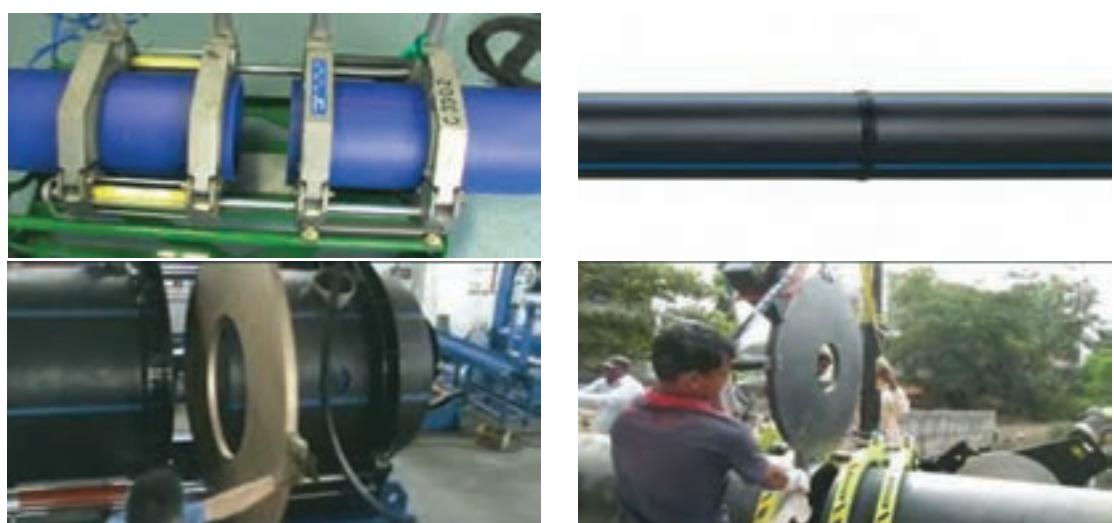

شکل ۱۹- جوشکاری لب به لب

تفاوت اصلی این دو روش در شیوه گرم کردن محل اتصال است. در روش جوشکاری سر به سر ذوبی، از ابزارهای گرمایی مانند صفحه داغ برای گرم کردن سطح لوله و اتصالات پلی اتیلن استفاده می شود ولی در جوش الکتروفیوزن گرما به شکل داخلی و از طریق جریان الکتریکی ایجاد می گردد. در لوله های پلی اتیلن، استحکام جوش ایجاد شده به روش الکتروفیوزن، بیشتر از جوش ذوبی لب به لب است.

### جوشکاری لوله های پلاستیکی با ابزار داغ (بوشن داغ)

تحقیق

بر روی لوله های پلاستیکی خطوط رنگی در امتداد طول لوله وجود دارد.

۱ کاربرد این خطوط چیست؟

۲ رنگ های مختلف نشان دهنده چیست؟




استفاده از ابزار داغ یکی از روش های پر کاربرد، ساده و ارزان قیمت برای جوشکاری لوله های پلاستیکی در قطره های پایین می باشد. ابزار داغ معمولاً به شکل صفحه یا بوشن می باشند. در جوشکاری با ابزار داغ به شکل بوشن لوله هایی که قرار است متصل شوند تا دمای ذوب گرما داده می شوند و سپس سر لوله ها از صفحه یا ابزار داغ جدا شده و سریعاً به هم فشرده می شوند. عمل فشردن تا سرد شدن و انجماد کامل ادامه می یابد. در این فرایند فشار نباید بیشتر از حد مجاز باشد چون باعث به وجود آمدن پلیسه بیش از حد، کج شدن و انحنای در محل اتصال می شود. شکل ۲۰ تجهیزات جوشکاری با بوشن داغ را نشان می دهد.



شکل ۲۰- تجهیزات جوشکاری لوله های پلاستیکی

جدول ۶ مراحل جوشکاری لوله‌های پلاستیکی با ابزار داغ (بوشن داغ) را نشان می‌دهد.

#### جدول ۶- مراحل جوشکاری لوله‌های پلاستیکی با ابزار داغ (بوشن داغ)

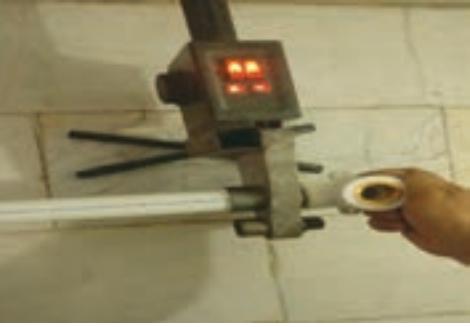	<b>مرحله اول: آماده‌سازی</b> ۱- باید دقیق شود که اتو به دمای لازم برای جوشکاری برسد که معمولاً در اتوهای جدید، رسیدن به دمای لازم با روشن شدن چراغ مشخص می‌شود. ۲- برش لوله‌ها با قیچی مخصوص و اره انجام می‌شود.
	<b>مرحله دوم: قرار دادن لوله و اتصال در ابزار داغ</b> باید دقیق شود که لوله و اتصال زمان زیادی درون اتو قرار نگیرد، چون باعث تغییر شکل لوله و اتصال می‌شود.
	<b>مرحله سوم: فشار</b> لوله و اتصال بعد از جدا شدن از اتو باید در کوتاه‌ترین زمان به هم وصل شوند.
	<b>مرحله چهارم: نگهداری</b> چون لوله در محل اتصال داغ شده نرم است برای جلوگیری از کج شدن اتصال این کار انجام می‌شود.

## پارامترهای مهم در جوشکاری لوله‌های پلاستیکی



### دلایل بروز عیب در اتصالات جوشی لوله‌های پلاستیکی

- ۱ آلدگی سطوح لوله‌ها به گرد و خاک، روغن و گریس و دیگر ناخالصی‌ها
- ۲ جوشکاری ناقص به علت ذوب شدن سطحی
- ۳ کیفیت پایین جنس و ساختار لوله‌ها
- ۴ عدم محافظت از محیط، عدم کنترل دما و عدم جلوگیری از تغییرات دمایی


کار  
کارگاهی



### جوشکاری لوله‌های پلاستیکی با استفاده از ابزار داغ (بوشن داغ)

دستور کار: قبل از شروع کار ابتدا اینمی را رعایت کنید و حتماً تجهیزات اینمی شامل دستکش، لباس کار با آستین‌های بلند، ماسک و ... تهیه کنید و سپس تمرین را انجام دهید. موظب باشید در حین کار و تا زمانی که محل جوش سرد قطعات با دست تماس پیدا نکنند. موظب باشید در حین کار و تا زمانی که اتو داغ است سیم برق اتو به قسمت داغ آن برخورد نکند.

نقشه کار: سایز لوله و اتصالات ۱۶ یا ۲۰ و اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشد.

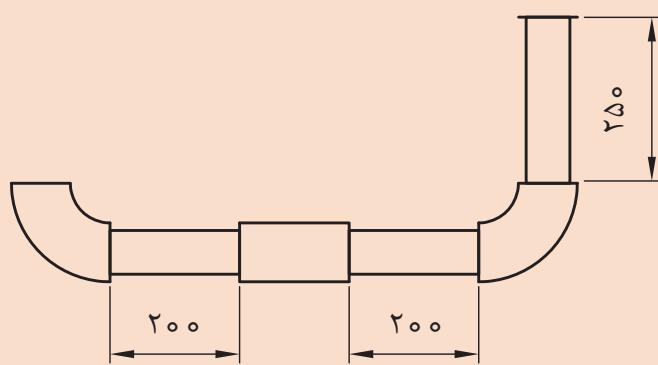

موارد مورد نیاز	توضیحات
تجهیزات فنی	اتوی لوله، قیچی مخصوص برش لوله، متر فلزی.
مواد اولیه	لوله پلاستیکی، زانویی یک عدد، بوشن یک عدد، سه راهی یک عدد

### مراحل انجام کار

مرحله اول: لوله‌های پلاستیکی را طبق نقشه و اندازه بهوسیله قیچی برش بزنید.

مرحله دوم: اتو را روشن کرده دمای اتو را بین ۲۰۰ الی ۲۵۰ درجه سلسیوس تنظیم کنید و منتظر بمانید تا اتو به دمای موردنظر برسد. (ثابت ماندن دما در اتوها به صورت اتومات انجام می‌شود).

مرحله سوم: لوله‌ها را به بوشن متصل نموده و همگام با ذوب شدن لوله و اتصال به آرامی فشار دهید تا به صورت کامل درون بوشن قرار گیرد. سپس حدود ۵ ثانیه بدون فشار نگه دارید.

مرحله چهارم: لوله و اتصال را با کمی پیچش از اتو جدا کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هم متصل نموده و به آرامی فشار دهید تا به اندازه‌ای که لوله ذوب شده درون اتصال (مادگی) قرار بگیرد. سپس تا سرد شدن محل اتصال آنها را صاف و هم‌راستا نگه دارید.

بر روی لوله‌ها خطی رنگی قرار دارد که از آن می‌توانید برای صاف بودن اتصال و لوله استفاده کنید.

### پرسش‌کلاسی



اندازه لوله به همراه اتصال قبل از جوشکاری و بعد از جوشکاری به صورت دقیق چند میلی‌متر تغییر می‌کند.

### ارزشیابی عملکرد


۱ لوله و اتصال بعد از تمام شدن جوشکاری کاملاً صاف و هم راستا و هم محور باشد.

۲ طول اتصال بعد از جوشکاری برابر اندازه نقشه باشد.

### آزمایش



دو سر لوله را مطابق شکل ۲۱ به صورت لب به لب ذوب کرده و بدون استفاده از بوشن به هم جوش دهید و استحکام آن را با اتصالی که با استفاده از بوشن به هم جوش خورده است مقایسه کنید و نتایج را در جدول ۷ ثبت کنید

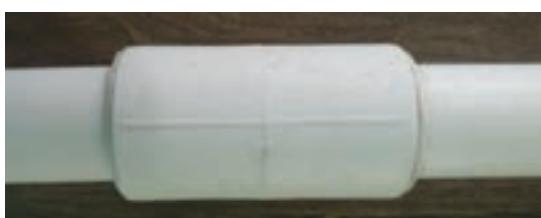


شکل ۲۱- سمت راست) جوشکاری لوله بدون بوشن – سمت چپ) جوشکاری لوله با استفاده از بوشن

## جدول ۷ مقایسه اتصال لوله‌ها با بوشن و بدون بوشن

اتصال با بوشن	اتصال بدون بوشن	
		راحتی مونتاژ و سرهم کردن
		استحکام
		صفی و هم راستا بودن

## تعمیر مصنوعات پلاستیکی آسیب دیده

به تصاویر شکل ۲۲ نگاه کنید اگر هر یک از اتفاقات زیر برای شما بیفتند چه می کنید؟

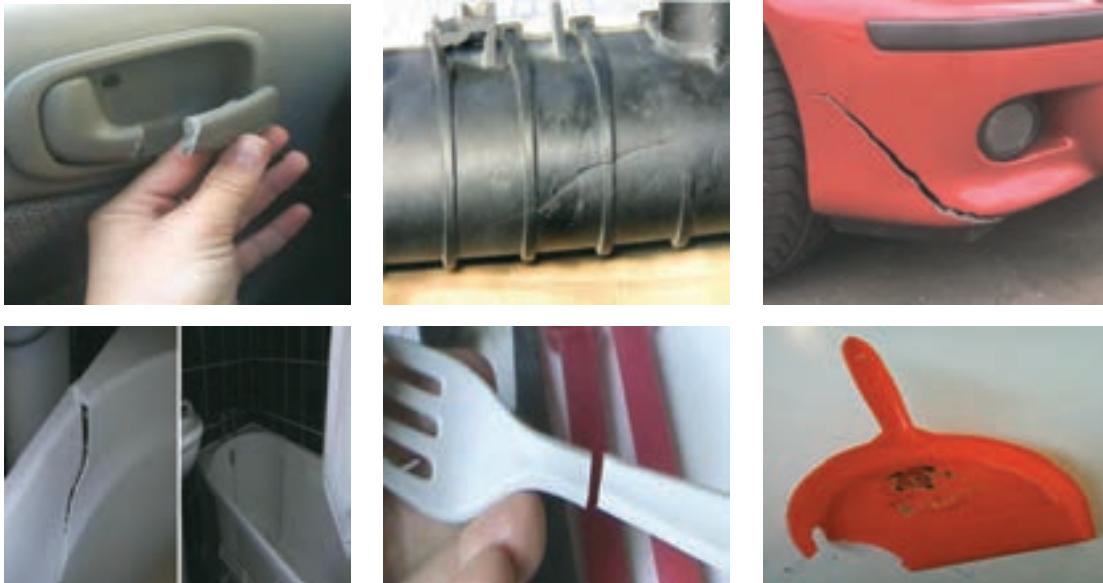

شکل ۲۲- تصاویر قطعات پلاستیکی آسیب دیده

آیا همیشه تعمیر قطعات بهترین کار است؟

شما کدام قطعه را تعمیر و کدام را تعمیر می کنید؟

در برخی از مواقع قطعات دارای شرایطی هستند که تعمیر آنها مقرن به صرفه تر از تعمیر آنها می باشد و ممکن است این شرایط همیشه به خاطر گران بودن آن قطعه نباشد. شرایطی از جمله نایاب بودن قطعه یا حتی طولانی بودن پروسه تعمیر ایجاب می کند که آن قطعه تعمیر شود. همچنین باید در نظر داشت که یک ورق یا قطعه پلاستیکی که درست تعمیر شده است از لحاظ استحکام تفاوتی با قطعه آسیب دیده ندارد و با پرداخت مناسب می تواند، تا حدودی از لحاظ ظاهری هم مانند قبل باشد.

جوشکاری علاوه بر اینکه در تولید مصنوعات پلاستیکی به کار می رود در تعمیر قطعات آسیب دیده نیز چاره ساز است.

شکل ۲۲ جوشکاری تعمیری برخی از قطعات آسیب دیده پلاستیکی را نشان می دهد.



شکل ۲۲ - جوشکاری تعمیری قطعات پلاستیکی

آسیب‌هایی مثل شکستگی، ترک، سوراخ، گسیختگی و اعوجاج را می‌توان به راحتی به کمک جوشکاری تعمیر کرد و قطعه‌ای مشابه با خواص اولیه به دست آورد. شکل ۲۳ نمونه‌هایی از قطعات پلاستیکی آسیب دیده قبل و بعد از تعمیر را نشان می‌دهد.



شکل ۲۳ - نمونه‌هایی از جوش تعمیری قبل و بعد از جوشکاری

## مراحل انجام تعمیر به کمک جوشکاری

- ۱ آماده سازی سطوح که شامل تمیزکاری و پخ زدن است.
- ۲ تراز کردن لبه های اتصال
- ۳ جوشکاری با سرعت مناسب
- ۴ سنگ زنی، سمباده زنی و پرداخت قطعه

در جوشکاری تعمیری قسمتی که قرار است تعمیر شود، باید کاملاً در دسترس باشد تا تعمیر کار بتواند با تسلط کامل کار خود را انجام دهد.

نتکنه

طولانی شدن عملیات سنگ زنی در تمامی مراحل کار باعث بالا رفتن بیش از حد دمای محل اتصال می شود که ممکن است باعث تغییر شکل قطعه شود.



### ۱ آماده سازی لبه های قطعات پلاستیکی قبل از جوشکاری


این مرحله شامل پخ زدن و تمیزکاری است. آماده سازی سطوح در تمام فرایندهای جوشکاری پلاستیک برای دستیابی به یک جوش با کیفیت باید به درستی انجام شود چون در غیر این صورت منجر به شکست و تخریب جوش می شود.

**پخ زدن قطعات پلاستیکی قبل از جوشکاری:** در بعضی از فرایندهای جوشکاری پلاستیک مانند جوشکاری با ابزار داغ و جوشکاری با گاز داغ نیاز به آماده سازی و پخ زدن لبه های اتصال با توجه به ضخامت قطعه کار می باشد. در صورتی که ضخامت قطعات کار به اندازه ای باشد که نیاز به استفاده از مواد پرکننده باشد لبه های اتصال پخ زده می شود.

پخ زدن قطعات پلاستیکی مانند پخ زدن قطعات فلزی است. به این ترتیب که هر چه ضخامت قطعه کار بیشتر باشد، باید زاویه پخ را افزایش داد تا دسترسی به ریشه جوش بهتر و نفوذ جوش بیشتر شود. اما از طرفی هر چه زاویه پخ بیشتر باشد زمان جوشکاری و میزان مواد مصرفی بیشتر می شود که معاویت نظیر اعوجاج قطعه و افزایش هزینه را دارد. بنابراین زاویه پخ باید متناسب با ضخامت قطعه باشد. در ضخامت های بالا پخ با زاویه ۴۵ درجه با عمق ۷۵٪ ضخامت قطعه کار ایجاد می شود.

پخ زدن قطعات به وسیله رنده کردن، فرزکاری، اره کردن و سوهان کاری انجام می شود. شکل ۲۴ عملیات پخ زدن لوله های پلاستیکی را نشان می دهد. باید توجه داشت که پخ مناسب می تواند نیاز به تمیزکاری قطعات را از بین ببرد.

**حتماً در حین پخ زدن با رنده یا فرز از ماسک محافظ استفاده شود.**

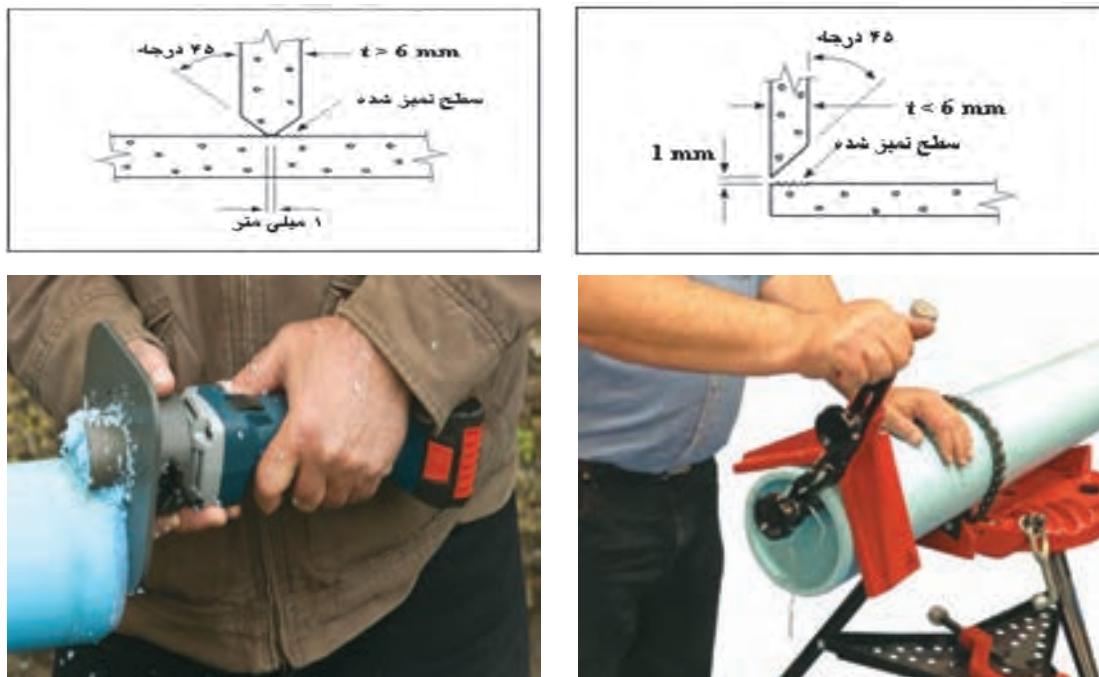

شکل ۲۴- پخ زدن قطعات پلاستیکی برای جوشکاری

شکل پخ در قطعات پلاستیکی شبیه قطعات فلزی است. فقط با این تفاوت که در همه فرایندهای جوشکاری پلاستیک نیاز به پخ زدن قطعات نیست.

**تمیزکاری سطوح اتصالات پلاستیکی:** مرحله بعد از آماده‌سازی قطعات پلاستیکی تمیزکاری سطح اتصال جوش است که در شکل ۲۵ آن را مشاهده می‌کنید.

یکی از دلایل اصلی ودادگی یا تخریب اتصالات، آلودگی سطوح جوش حین جوشکاری می‌باشد. این آلودگی‌ها شامل گرد و خاک، روغن و دیگر ناخالصی‌ها می‌باشد. سطوح اتصال در جوشکاری باید از آثار کلیه آلودگی‌ها مثل گریس، روغن، سایر هیدروکربن‌ها، گرد و خاک، رنگ و دیگر آلودگی‌ها تمیز شود.

برای تمیزکاری سطوح از حللا و مواد شوینده صنعتی استفاده نمی‌شود چون اغلب حللا موجب حل شدن یا نرم شدن قطعات ترمومیلانستیکی شده و موجب ضعیف شدن محل اتصال و اطراف آن می‌شود.



شکل ۲۵- تمیزکاری قبل از جوشکاری

برای پاک کردن آلودگی‌ها بهتر است ابتدا از یک صابون و آب و لرم استفاده شود سپس برای پاکسازی سطوح از روغن و گریس از پاک‌کننده مک (بوتانون یا متیل اتیل کتن) که حلال قوی چربی‌ها است استفاده شود. این ماده بسیار فرار بوده و باعث نرمی پلاستیک‌ها نمی‌شود.

برای تمیز کردن سطوح جوشکاری و سر لوله‌های پلاستیکی می‌توان با استفاده از یک پارچه تمیز با الکل خلوص بالا دو سر لوله‌ها را تمیز کرد و پس از آن دقت شود سطوح حتی با دست هم تماس نداشته و آلوده نشود. شکل ۲۶ آماده سازی سطوح پلاستیکی قبل از جوشکاری را نشان می‌دهد.



شکل ۲۶-آماده سازی سطوح پلاستیکی قبل از جوشکاری


از دیگر آلودگی‌هایی که باید زدوده شود رنگ و پوشش قطعه است. رنگ و سطوح جرم گرفته به راحتی با استفاده از یک چرخ ساینده استاندارد (دیسک از جنس شن و ماسه) تمیز می‌شوند. اما چون ساختار پلاستیک نرم است و به راحتی ساییده و برداشته می‌شود باید دقت شود که سطح قطعه زیاد برداشته نشود تا اتصال آسیب نبیند. عمل تمیزکاری سطح را می‌توان با استفاده از تیغه تیز و برس سیمی تمیز نیز انجام داد. شکل ۲۷ تمیزکاری سپر خودرو را نشان می‌دهد.



شکل ۲۷-تمیزکاری سپر خودرو

## ۲ تراز کردن لبه‌های اتصال

همتراز کردن لبه‌های درز اتصال به گونه‌ای که هر دو افقی قرار گیرند در این مرحله ممکن است از یک نوار فویل آلومینیومی به صورت کمربندی در پشت درز اتصال برای موقعیت‌دهی موقت قطعات کنار هم استفاده شود. (شکل ۲۸)

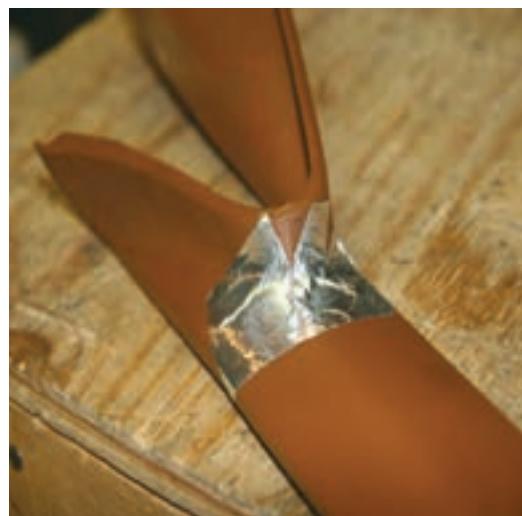

شکل ۲۸ - همتراز کردن قطعه به کمک فویل آلومینیومی

## ۳ جوشکاری با سرعت مناسب

بهتر است جوشکاری در طولی بیشتر از طول آسیب دیده انجام شود. این امر منجر به تقویت قطعه آسیب دبده می‌شود. با روشن کردن ابزار جوشکاری و رسیدن به دمای عمومی جوشکاری تعمیری که حدود  $350^{\circ}\text{C}$  است فرایند تعمیر انجام می‌شود. اگر از فویل نگهدارنده استفاده نشود مرحله نخست خال جوش زنی است. جوشکاری با سرعت بالا انجام می‌شود و برای هر بار تکرار آن در یک درز اتصال به پاس قبلی سی دقیقه فرصت سرد شدن می‌دهیم.

گاهی در تعمیر برخی از قطعات پلاستیکی مثل سپر خودروها برای افزایش استحکام و تقویت کار از توری‌های فلزی هنگام جوشکاری استفاده می‌شود. (شکل ۲۹)



شکل ۲۹ - استفاده از توری فلزی در تعمیر قطعات پلاستیکی

#### ۴ سنگ زنی، سنباده زنی و پرداخت قطعه




به منظور رسیدن به شمايل اوليه قطعه، عمليات پرداخت نهايى انجام مى شود. (شكل ۳۰)




شکل ۳۰- پوليشه کار پس از تعمير

#### عيوب جوش قطعات پلاستيكي

همانند فلزات در جوشکاري پلاستيكها نيز احتمال به وجود آمدن عيب وجود دارد که در بعضى مواقع با توجه به نوع و اندازه عيب و حساسيت قطعه کار باعث رد شدن اتصال مى شود اما در بعضى از مواقع اين عيوب قابل تعمير مى باشد که در قسمت جوشکاري تعميري به آن پرداخته شد.  
باید توجه داشت که احتمال به وجود آمدن عيوب در روش های جوشکاري دستی بيشتر است. در شکل های ۳۱ تا ۳۳ عيوب راچ در جوشکاري پلاستيكها را مشاهده مى کنيد.

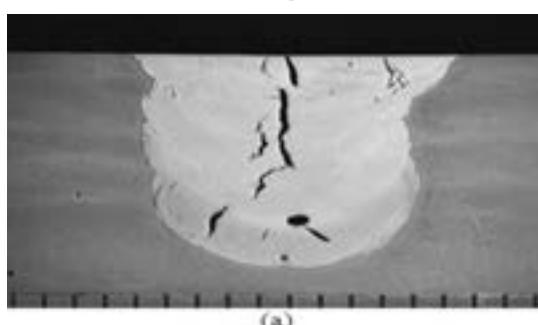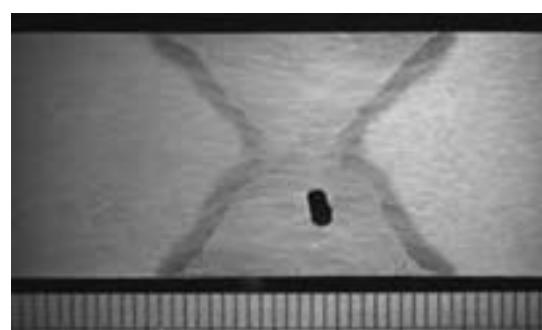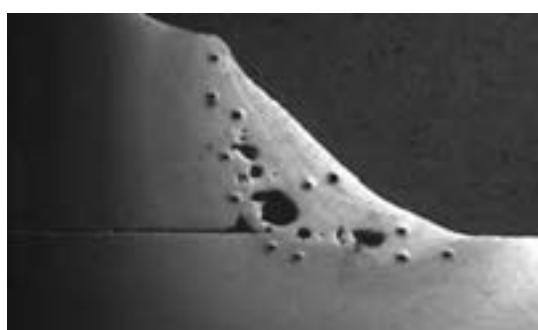

شکل ۳۲- ترک های داخلی درون جوش

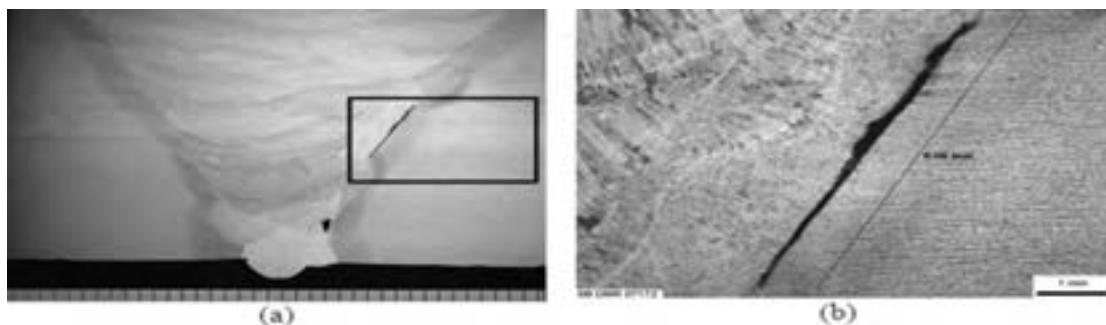

شکل ۳۳- عدم ذوب در جوش قطعات پلاستیکی

در جدول ۸ برخی از عیوب مهم، دلیل و راه حل رفع آنها آورده شده است.

#### جدول ۸- برخی از عیوب مهم، علت ایجاد و راه حل رفع آنها

دليـل	عيـب	راه حل
۱- آلوهه بودن سطح اتصال ۲- انتخاب مفتول نامناسب ۳- اکسید شدن درز جوش	ترک در جوش	۱- تمیزکاری متناسب با جنس قطعه ۲- تنش زدایی (با کنترل سرد شدن، کاهش نیروی نگهدارنده و ...) ۳- انتخاب مناسب مفتول ۴- استفاده از گاز محافظ متناسب با جنس قطعه
۱- استفاده از مفتول پلاستیکی بی‌کیفیت ۲- کم و زیاد شدن حرارت و همگن نبودن گرما دهی هنگام جوشکاری ۳- سرعت بالای جوشکاری	تخلخل در جوش	۱- استفاده از مفتول با کیفیت ۲- حرکت مناسب دست ۳- سرعت مناسب جوشکاری
۱- سرعت نامناسب جوشکاری ۲- روش نامناسب جوشکاری ۳- استفاده از ابزار نامناسب ۴- نازک یا ضخیم بودن سیم جوش نسبت به درز اتصال	ذوب ناقص	۱- سرعت مناسب و تنظیم سرعت جوشکاری ۲- روش مناسب و تکنیک درست جوشکاری ۳- استفاده از ابزار مناسب ۴- انتخاب مناسب سیم جوش از نظر ابعادی
۱- گرمایی بیش از حد در محل اتصال ۲- جفت کردن نامناسب قطعات ۳- سریع سرد شدن جوش ۴- زیاد شدن تعداد پاس‌های جوش	تابیدگی و اعوجاج قطعات جوشکاری شده	۱- تنظیم دقیق سرعت و دمای جوشکاری ۲- چیدمان صحیح قطعات ۳- کنترل سرعت سرد شدن ۴- کاهش تعداد پاس‌های جوشکاری و انتخاب قطر سیم جوش مناسب
۱- سرعت پایین جوشکاری که باعث افزایش دما در جوش می‌شود ۲- گرمادهی نامناسب به جوش ۳- سرد بودن قطعه	کیفیت پایین جوش و سوختن جوش	۱- سرعت مناسب جوشکاری ۲- تکنیک مناسب و حرکت مناسب دست ۳- پیش گرمایی قطعه


## اعوجاج اتصالات جوشکاری شده

هنگامی که گرما به صورت موضعی به قطعه کار اعمال شود، باعث انبساط قطعه در آن نقطه از قطعه می‌شود. این انبساط موضعی باعث ایجاد تنش در قطعه شده و منجر به تاب برداشتن و اعوجاج قطعه می‌شود. در اثر گرم شدن موضعی، قطعه در ناحیه گرمادیده تمایل دارد منبسط شود اما سایر نواحی آن که دمای پایین‌تری دارند نه تنها میلی به انبساط نداشته بلکه در برابر انبساط ناحیه گرمادیده نیز مقاومت می‌کند و همین امر باعث ایجاد تنش در قطعه کار می‌شود.

باید توجه داشت گرمای جوشکاری نیز به صورت موضعی به قطعات وارد می‌شود و اگر قطعه آزاد باشد تنش‌های ایجاد شده در اثر جوشکاری باعث اعوجاج و تاب برداشتن قطعه می‌شود.

یکی از دلایل مهم اعوجاج و جا ماندن تنش‌ها در قطعات پلاستیکی جوشکاری شده چرخه گرم و سرد شدن سریع قطعات است که باعث اعوجاج در قطعه می‌شود.

شکل ۳۴ اعوجاج در قطعات جوشکاری شده را نشان می‌دهد. معمولاً در فرآیندهای جوشکاری دستی قطعات مانند جوشکاری با گاز داغ و گوه داغ که گرما بیشتر به صورت موضوعی به قطعات وارد می‌شود، اعوجاج در قطعات بیشتر است.

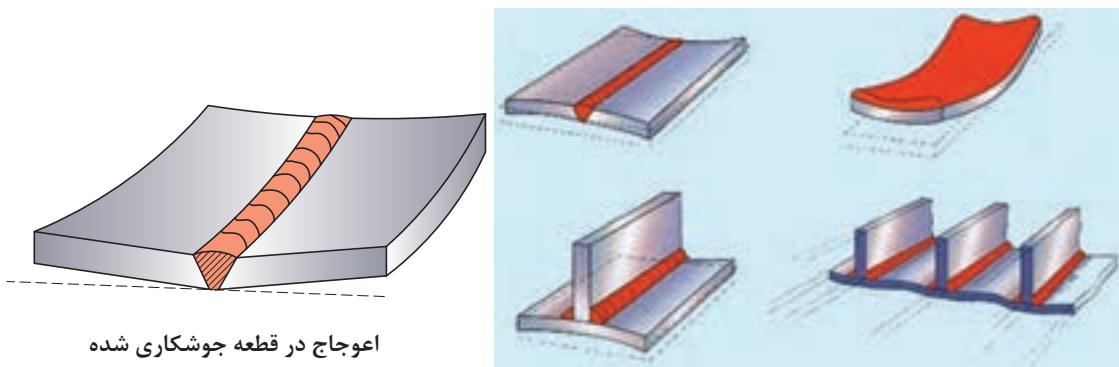

شکل ۳۴- اعوجاج در قطعات جوشکاری شده

با پیش‌گرما و پس‌گرما قطعه کار و کنترل دمای محیط جوشکاری می‌توان از سریع سردشدن قطعه جلوگیری کرد و مانع از اعوجاج قطعه شد.

قرینه‌نبودن پخ در اتصالات باعث توزیع نامناسب گرما در محل اتصال شده و باعث اعوجاج در جوشکاری می‌شود. همچنین کاهش سرعت جوشکاری باعث رسیدن گرمای زیادی در محل اتصال یا همان افزون گرمایی over heating در قطعه می‌شود. بنابراین باید در اجرای جوشکاری به گونه‌ای از امکانات استفاده شود که موجب افزایش سرعت جوشکاری شود تا گرمای کمتری به قطعه برسد.

آیا می‌توان از تکنیک‌های جلوگیری از اعوجاج و رفع اعوجاج جوشکاری فلزات در جوشکاری پلاستیک‌ها استفاده کرد؟

پژوهش



## اصول ایمنی در جوشکاری پلاستیک‌ها

- ۱ در جوشکاری پلاستیک‌ها پرتوهای مضر مانند جوشکاری فلزات وجود ندارند و نیاز به استفاده از ماسک جوشکاری نیست.
- ۲ پلاستیک‌ها در صورت گرما دیدن تا دماهای بالا تولید گازهای سمی می‌کنند که باید هنگام جوشکاری آنها در فضای بسته از ماسک تنفسی استفاده شود و از طرفی چون اکثراً قابل اشتعال هستند باید تهویه مناسب انجام شود.
- ۳ پلاستیک‌ها هنگامی که ذوب می‌شوند بسیار چسبنده هستند و در صورتی که با دست برخورد کنند به دست می‌چسبند. وقت شود در صورت چسبیدن مذاب پلاستیک به دست سعی بر جدا کردن آنها نکنید، بلکه سریعاً آن را با آب سرد کنید، چون در صورت سرد شدن راحت‌تر جدا می‌شوند. (شکل ۳۵)



شکل ۳۵ - جدا کردن پلاستیک ذوب شده از انگشتان دست و خطر چسبیدن مجدد آن

- ۴ در هنگام پخ زدن به وسیله سنگ فرز حتماً از عینک و ماسک محافظت استفاده کنید.
- ۵ در جوشکاری با ابزار داغ احتمال برخورد دست با ابزار داغ و سطوح پلاستیکی ذوب شده وجود دارد بنابراین حتماً از لباس کار آستین بلند و دستکش مناسب استفاده کنید.
- ۶ هرگز ابزار داغ را در محیط مرطوب و نمدار به کار نبرید زیرا احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.
- ۷ هنگام گرم بودن اتو دقت شود که کابل برق دستگاه با قسمت‌های داغ دستگاه برخورد نکند زیرا باعث سوختن روکش سیم دستگاه و برق گرفتگی می‌شود.
- ۸ در هنگام تمیزکاری سطوح پلاستیکی با مک (mek) باید دقت زیادی شود چون بخارات این ماده به شدت قابل اشتعال است. بنابراین باید از تهویه مناسب استفاده کرد.

**شرح کار:**

- آماده سازی

- جوشکاری به روش های مختلف

- کنترل نهایی

**استاندارد عملکرد:**

**شاخص ها:**

- جوشکاری دو قطعه پلاستیکی با گاز داغ برابر دستورالعمل

- جوشکاری دو قطعه پلاستیکی با گوه داغ برابر دستورالعمل

- جوشکاری دو لوله پلاستیکی با ابزار داغ برابر دستورالعمل

**شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:**

یک کارگاه استاندارد با نور و فضا و تهویه کافی

**شرایط:**

**ابزار و تجهیزات:** تجهیزات گاز داغ - تجهیزات گوه داغ - تجهیزات ابزار داغ لوله (اتو)

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی	۱	
۲	جوشکاری	۲	
۳	کنترل نهایی	۱	
<b>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</b>			
*	<b>میانگین نمرات</b>		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

- ۱- راهنمای برنامه درسی رشته صنایع فلزی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای، کارودانش، ۱۳۹۴.
- ۲- برنامه درسی اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای، کارودانش، ۱۳۹۵.
- ۳- Jeffus, Larry. Weldin and Metal Fabrication. Cengage Learning. 2012.
- ۴- Bohnart, Edward R. Welding Principles and Practice. McGraw – Hill Education. 2018.
- ۵- Troughton, Michael J. Handbook of plastics joining: a practical guide. William Andrew, 2008.

هر آموزان محترم، هر جوان عزیز و اولیای آستان می‌توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه  
به شانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵ / ۴۸۷۷۴ - کروه درسی مربوط و یا پیام نگار [tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir) ارسال نمایند.

وبگاه: [tvoccd.oerp.ir](http://tvoccd.oerp.ir)

فرماین کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانشآموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب باری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامي دبیران و هنرآموزان شركت كننده در اعتبارسنجي كتاب اتصال و يزه مواد فلزی و غيرفلزی رشته صنایع فلزی کد ۲۱۲۴۱۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	حجت الله پیرعلی	البرز	۸	سیدصادق میری	کهگیلویه و بویراحمد
۲	حمید بختیاری	مرکزی	۹	قاسم شکوهی‌راد	شهرستان‌های تهران
۳	سیروس هدایتی	اردبیل	۱۰	پویا بصیر	کهگیلویه و بویراحمد
۴	حسین رحیمی‌فر	خوزستان	۱۱	محمد رضا محمدیان	آذربایجان شرقی
۵	حسن مهدیزاده	کرمان	۱۲	وحید شعبانی	قزوین
۶	محمدمهری نیکمنش	فارس	۱۳	حسین نوروزی	خمینی شهر
۷	آزاد رحیمی	آذربایجان غربی	۱۴	دانیال کیانپور	خراسان رضوی