

پودمان ۲

فرزکاری سطوح شیبدار



واحد یادگیری فرزکاری سطوح شیب دار

استاندارد عملکرد

فرزکاری سطوح شیب دار مطابق نقشه

پیش نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه گیری
فرزکاری سطوح تخت

سطوح شیبدار


مقدمه

گستردگی و تنوع کاربرد قطعات با شکل‌های مختلف در مکانیزم‌ها و ماشین‌های صنعتی بسیار زیاد است. آنچه کاربرد این‌گونه قطعات را ضروری کرده است، جایگاه و نقش آنها بسته به موقعیت قرارگیری در یک مکانیزم یا یک ماشین است. استفاده از سطوح شیبدار در راهنمای جناقی، دم‌چلچله، خارها و گوه‌های انطباقی و... اهمیت کاربرد این‌گونه قطعات را در ماشین‌های ابزار نشان می‌دهند.

پرسش



به قطعات نشان داده شده دقต کنید. با توجه به آنچه که تاکنون آموخته‌اید برای ماشین‌کاری سطوح این قطعات چه روشی مناسب می‌باشد؟ (شکل ۱)

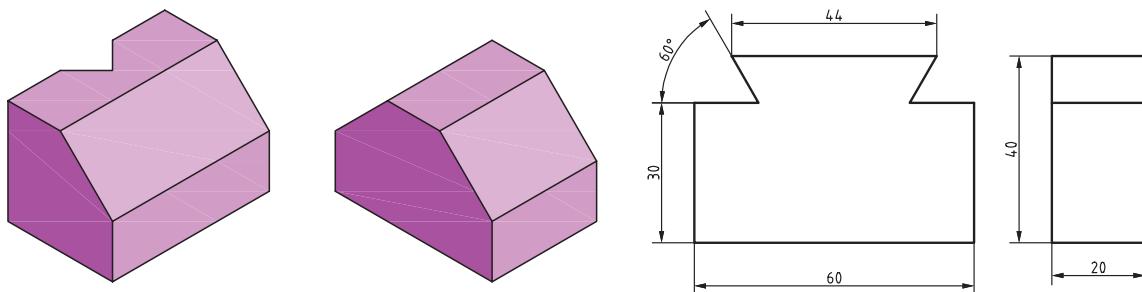

شکل ۱- قطعات با سطوح شیبدار


سطح شیبدار

سطح شیبدار سطحی است که نسبت به سطوح دیگر قطعه، حالت موازی و عمود نداشته باشد. تولید سطوح شیبدار با تنظیم قطعه کار یا ابزار، روی دستگاه فرز امکان‌پذیر است. با توجه به نوع ماشین فرز و قابلیت‌های آن و تجهیزات و ابزارهایی که در اختیار داریم، می‌توان سطوح شیبدار را ماشین‌کاری کرد.

فعالیت



به ماشین‌های ابزار کارگاه خود دقت کنید و چهار نمونه از کاربرد سطوح شیبدار در آنها را بنویسید.

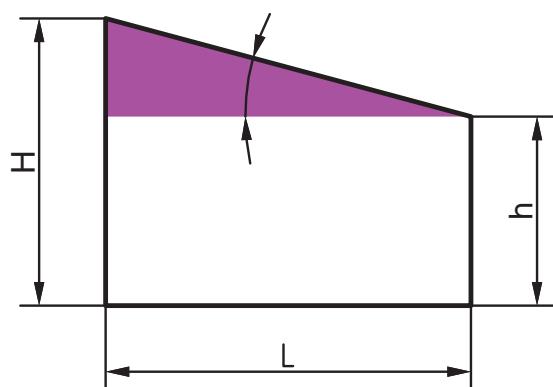

شیب: اختلاف ارتفاع یکنواخت قطعه در طول معینی از آن قطعه را شیب می‌گویند.


$$\text{شیب} = \frac{\text{اختلاف ارتفاع}}{\text{طول}} = \frac{H-h}{L}$$

شکل ۲- شیب

توجه



با توجه به شکل ۲ و طبق تعریف نسبت‌های مثلثاتی در ریاضی: $\tan\alpha = \text{شیب}$

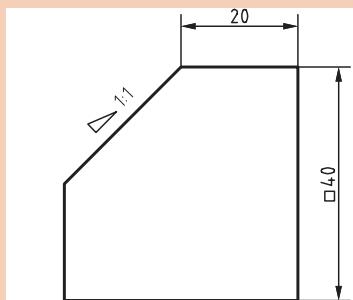

مقدار شیب در نمای رو به روی داده شده از قطعه شماره ۲ برابر است با:


$$\text{شیب قطعه} = \frac{H-h}{L} = \frac{40-20}{20} = 1:1$$

شیب ۱:۱ یعنی در هر ۱ میلی‌متر از طول قاعده، ارتفاع به اندازه ۱ میلی‌متر تغییر می‌کند. اگر شیب ۱:۸ باشد یعنی در هر ۸ میلی‌متر طول قاعده، ۱ میلی‌متر اختلاف ارتفاع وجود دارد.

مثال

مقدار زاویه شیب در قطعه شماره ۲ را محاسبه کنید.

با توجه به اینکه: $\tan\alpha = \text{شیب}$

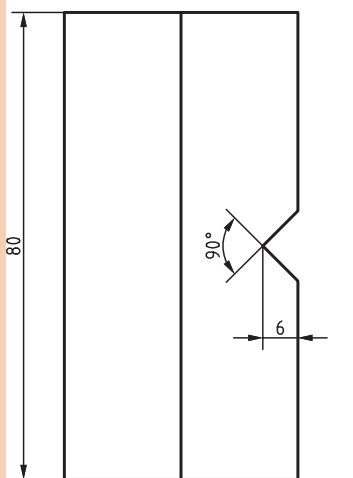

شکل ۳ - قطعه شماره ۲

$$\text{شیب} = \tan\alpha \rightarrow \tan\alpha = \frac{1}{1} = 1 \rightarrow \alpha \xrightarrow{\text{از جدول مثلثاتی}} 44^\circ \text{ و } 60' = 45^\circ$$


روش به دست آوردن زاویه از جدول مثلثاتی در زیر آمده است.

درجه	روابط مثلثاتی								درجه	
	دقتیه									
	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰		
۴۰	0.8391	0.8441	0.8491	0.8541	0.8591	0.8642	0.8693	0.8744	49	
۴۱	0.8693	0.8744	0.8796	0.8847	0.8899	0.8952	0.9004	0.9057	48	
۴۲	0.9004	0.9057	0.9110	0.9163	0.9217	0.9271	0.9325	0.9380	47	
۴۳	0.9325	0.9380	0.9435	0.9490	0.9545	0.9601	0.9657	0.9713	46	
۴۴	0.9657	0.9713	0.9770	0.9827	0.9884	0.9942	1.0000	0.9827	45	
۴۵	1.0000	1.0058	1.0117	1.0179	1.0235	1.0295	1.0355			
	60	50	40	30	20	10	0			
	دقتیه									
	کاتزات ۹۰° ۴۵° ۴۵° ۰									




تولید به روش فرزکاری و سنگزنی

زاویه شیب در قطعه نشان داده شده را محاسبه کنید. (شکل ۴)

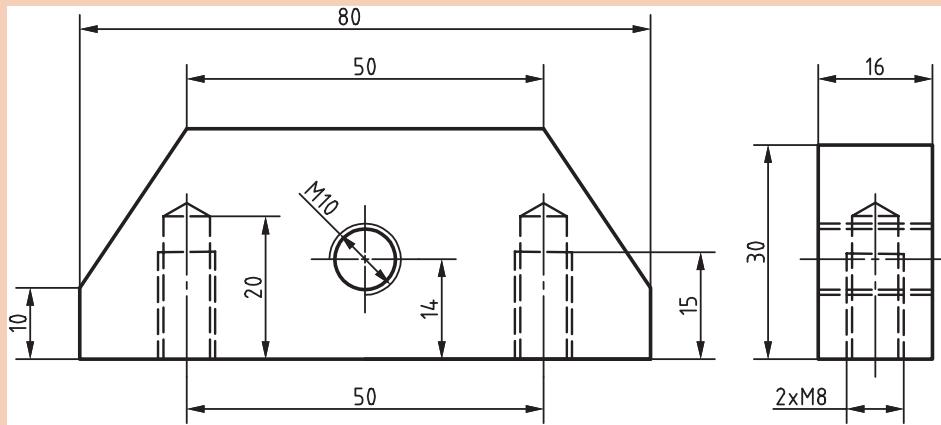

شکل ۴- قطعه شماره ۴

نمایش شیب در نقشه: برای نشان دادن شیب، بسته به جهت شیب از نماد \triangle یا \triangle استفاده می‌شود. این نماد قبل از درج مقدار ابعادی شیب که به صورت درصد یا نسبت است قرار می‌گیرد. نماد شیب روی سطح مورد نظر با جهت شیب مطابقت دارد. نمایش شیب در نقشه‌ها به صورت زیر است. (شکل ۵)

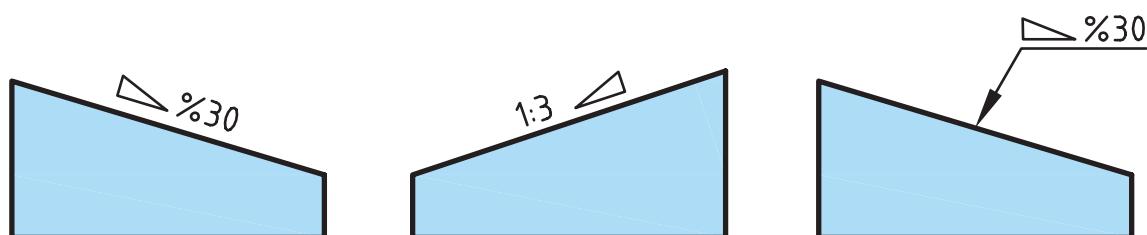


شکل ۵- نمایش شیب در نقشه‌ها

شیب اگر به صورت درصد روی قطعه‌ای مشخص شود، مثلاً شیب 30% مفهوم آن این است که به ازای هر واحد طول، 30 واحد اختلاف ارتفاع وجود دارد.



در گوههای مطابق شکل‌های زیر، مقدار L و h را حساب کنید.

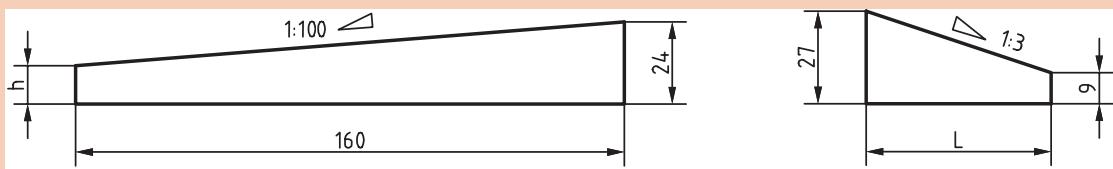


شکل ۶



اندازه‌گیری زوایای سطوح شیب دار

ابزار اندازه‌گیری مناسب برای زاویه α در قطعه مطابق شکل ۷ چیست؟

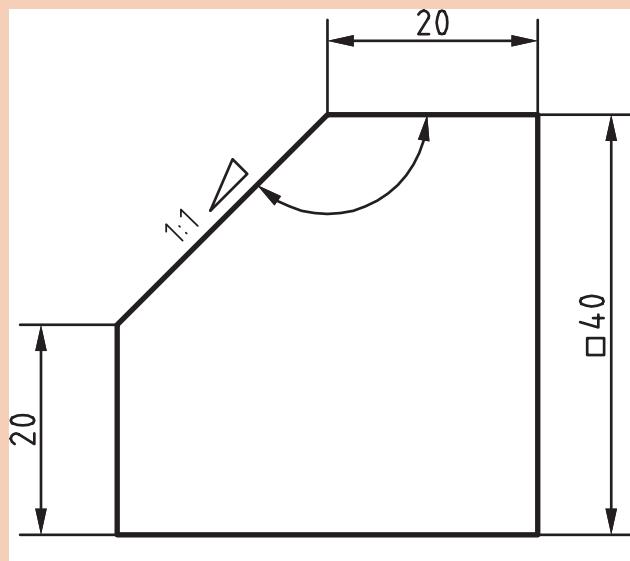

شکل ۷- نمای رو به رو قطعه ۲

زاویه‌سنج‌ها جزء وسایل اندازه‌گیری هستند، که می‌توان عمل اندازه‌گیری و کنترل را با آنها انجام داد. بسته به نوع و دقیقت اندازه‌گیری، می‌توان از زاویه‌سنج‌های ساده یا اونیورسال استفاده کرد.



زاویه‌سنج اونیورسال قابلیت تفکیک ۱ درجه


زاویه‌سنج ساده قابلیت تفکیک ۵ دقیقه

شکل ۸- زاویه‌سنج ساده و اونیورسال

در سال گذشته با زاویه‌سنج ساده و نحوه استفاده آن آشنا شدید. حال به شرح زاویه سنج اونیورسال که دارای دامنه و دقیقت اندازه‌گیری بیشتری نسبت به نوع ساده است می‌پردازیم.

زاویه سنج اونیورسال


این زاویه سنج برای کنترل و اندازه گیری زوایای داخلی و خارجی قطعات با دامنه کاری متنوع تا دقیقه ۵ به کار می رود. و دارای ساختمانی مطابق شکل زیر است.

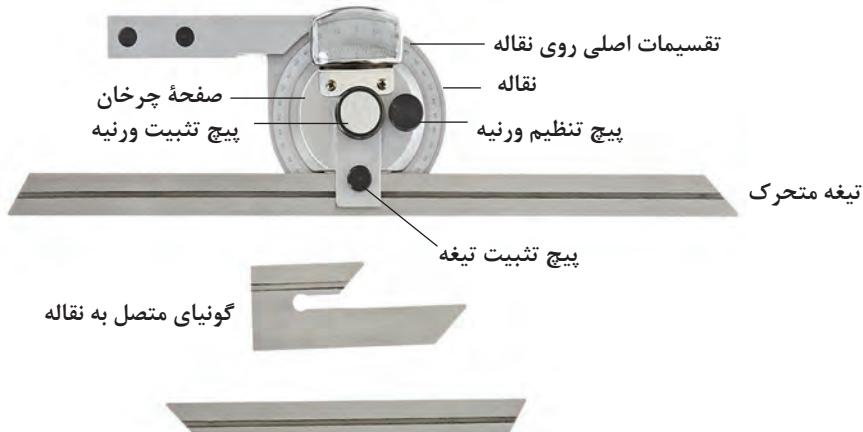

شکل ۹- اجزای زاویه سنج اونیورسال

دقت زاویه سنج

با توجه به شکل ۱۰ در روی ورنیه این نوع زاویه سنج 23° درجه از تقسیمات اصلی نقاله به 12 قسمت تقسیم شده است. در نتیجه زاویه هر یک از تقسیمات $\frac{23}{12} = \frac{23 \times 60'}{12} = 115'$ می باشد که اختلاف آن با 2 درجه از نقاله برابراست با $120' - 115' = 5'$. در نتیجه دقیقه زاویه سنج 5 دقیقه می باشد.

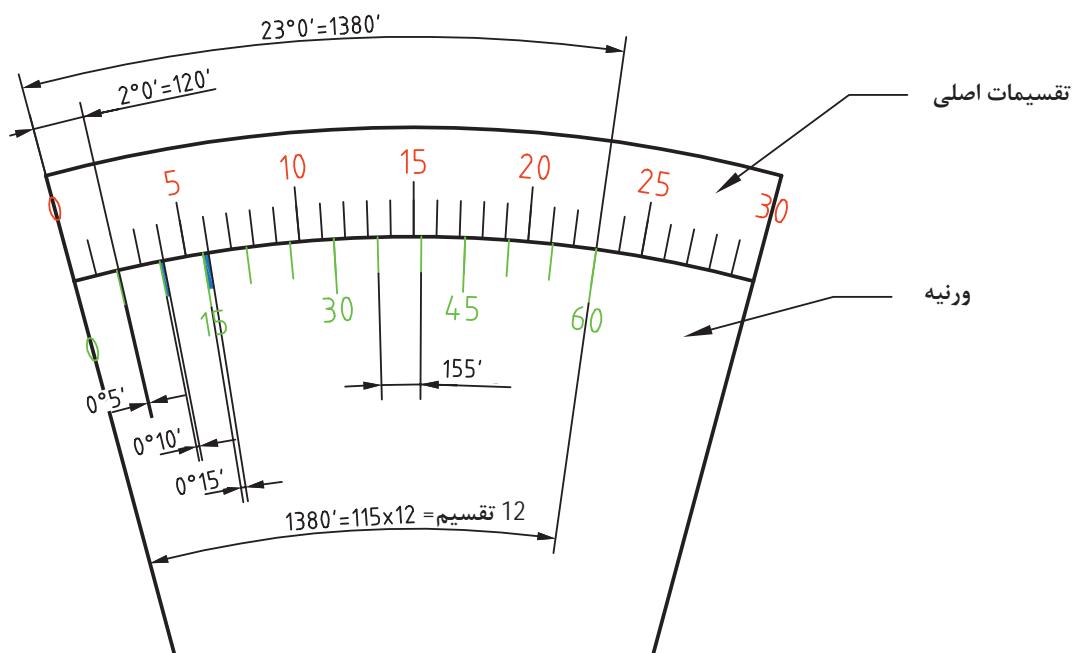

شکل ۱۰- تقسیم بندی ورنیه زاویه سنج اونیورسال

خواندن زاویه‌سنچ‌ها شباهت زیادی به خواندن کولیس‌ها دارد. ابتدا باید ببینیم صفر ورنیه از چه عددی روی تقسیمات اصلی نقاله عبور کرده سپس باید دقیق دقت کرد که کدام تقسیم ورنیه مقابل یکی از تقسیمات اصلی نقاله قرار دارد، حال تعداد تقسیمات واقع بین خط مذکور و صفر ورنیه را شمرده و در ۵ (دقیق زاویه‌سنچ) ضرب کرده حاصل را با عددی که از روی تقسیمات اصلی نقاله خواندیم جمع می‌کنیم. هنگام خواندن باید دقیق کرد که بر حسب بسته (حاده) یا باز (منفرجه) بودن زاویه، نقاله و ورنیه زاویه‌سنچ هردو در یک جهت (عقربه‌های ساعت یا خلاف عقربه ساعت) خوانده شوند.

توجه



همان‌طوری که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید تقسیمات ورنیه در دو جهت انجام شده، علت کاربرد در اندازه‌گیری زوایای بسته (حاده) و باز (منفرجه) است.



شکل ۱۱- اندازه‌گیری با زاویه‌سنچ

در شکل بالا صفر ورنیه از عدد ۲۵ تقسیمات اصلی نقاله گذشته است، خط چهارم سمت راست صفر ورنیه، با خط مقابلش روی نقاله، در یک راست قرار دارد (منطبق است) پس عدد حاصل برابر است با:


$$25^\circ + 25' = 25^\circ 25'$$

 پس زاویه‌سنچ عدد ۲۵ درجه و ۲۵ دقیقه را نشان می‌دهد.

پرسش



شکل ۱۲ چه زاویه‌ای را نشان می‌دهد؟

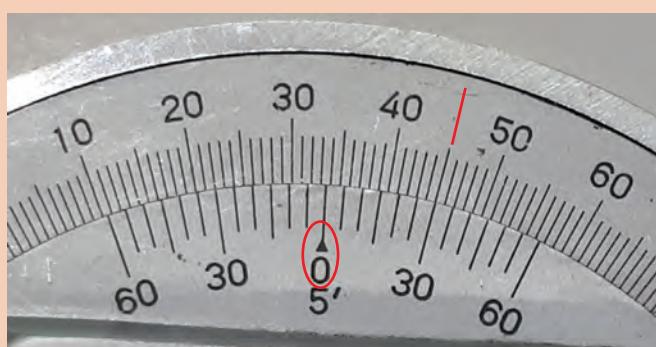

شکل ۱۲- اندازه تنظیمی با زاویه‌سنچ




تولید به روش فرزکاری و سنگزنی

در زاویه‌سنجد ۵ دقیقه، اگر صفر ورنیه از عدد ۵۲ تقسیمات اصلی نقاله گذشته باشد و خط هشتم بعد از صفر ورنیه با خط مقابلش در یک راستا باشد، این زاویه‌سنجد چه عددی را نشان می‌دهد؟

نکته مهم



به شکل ۱۲-۳ دقت کنید، زاویه‌سنجد، اندازه‌گیری زاویه باز یک قطعه را نشان می‌دهد. در اندازه‌گیری زوایای باز (منفرجه) همیشه مبنای اندازه‌گیری 90° درجه است، زیرا که این زوایا موقع خواندن به یک زاویه قائم ویک زاویه بسته (حاده) تفکیک می‌شوند.

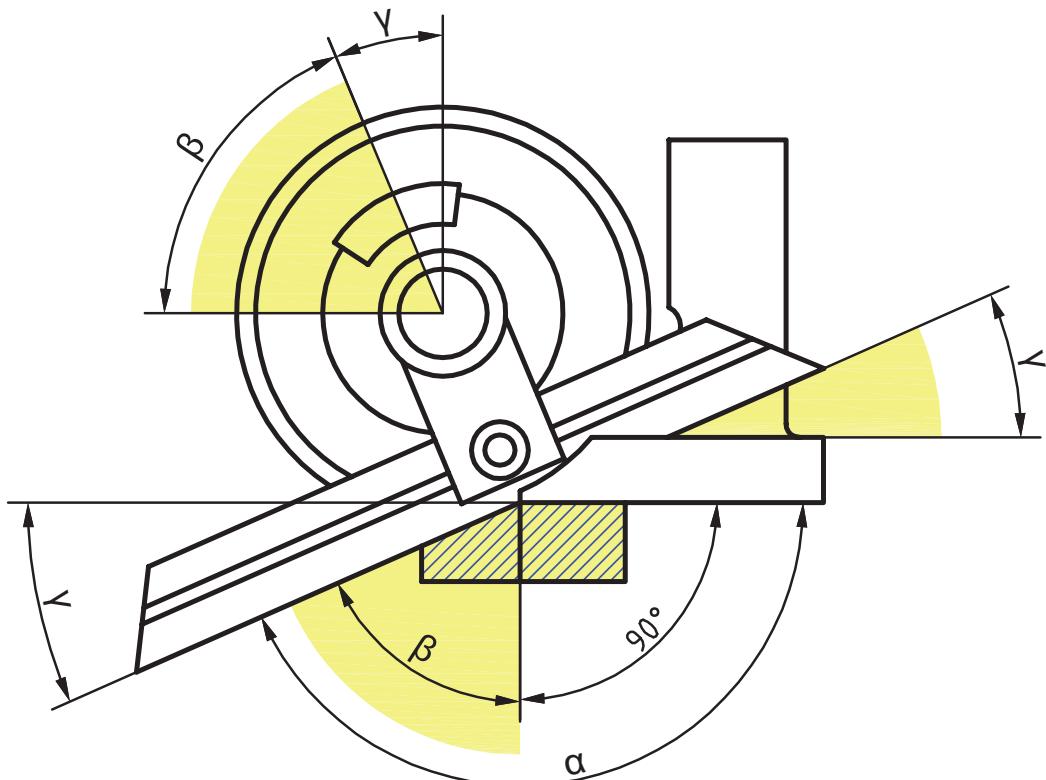

شکل ۱۳- روش خواندن زوایای باز با زاویه‌سنجد

مثال: مقدار α در شکل ۱۳ چقدر است؟ در صورتیکه $20'$ و $\beta = 60^\circ$ باشد:

$$\alpha = 90^\circ + \beta = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ \text{ و } 20'$$

اگر مقدار γ وارد شود از رابطه به دست می‌آید.

$$\alpha = 180 + \gamma$$

مثال: با توجه به شکل ۱۴ مقدار زاویه قطعه چقدر است؟



شکل ۱۴- اندازه‌گیری زاویه باز قطعه کار

همان‌طور که در صفحه قبل ذکر شد در اندازه‌گیری زوایای باز (منفرجه) همیشه مبنای اندازه‌گیری 90° درجه است، زیرا که این زوایا موقع خواندن به یک زاویه قائم و یک زاویه بسته (حاده) تفکیک می‌شوند.

$$\text{زاویه قطعه} = 90^\circ + 46^\circ = 90^\circ + 40' + 43'' = 90^\circ + 40' + 20' + 20'' = 136^\circ \text{ و } 20''$$


پرسش



به شکل ۱۵ دقت کنید: زاویه نشان داده شده چقدر است؟



شکل ۱۵- نمایش اندازه تنظیمی

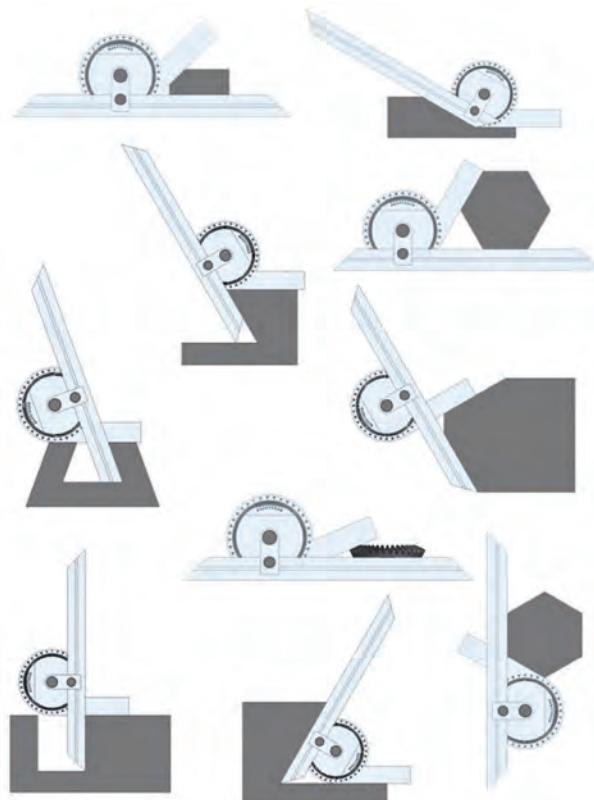

شکل ۱۶- شیوه‌های مختلف اندازه‌گیری زوایای داخلی و خارجی قطعات مختلف

نکته



نکات مهم در رابطه با زاویه سنج

۱ با توجه به ابعاد قطعه کار از تیغه مناسب استفاده شود.

۲ با توجه به شیار روی تیغه، تیغه باید به راحتی در محل مربوطه قرار گرفته و پیچ ثبیت سفت شود. هنگام جازدن تیغه از نیروی اضافی استفاده نشود.

۳ پیچ ورنیه کمتر از نیم دور شل باشد که نقاله بتواند دوران داشته باشد.

۴ با توجه به بسته (حاده) یا باز (منفرجه) بودن زاویه قطعه کار، یک ضلع قطعه را بر پایه زاویه سنج و ضلع دیگر را به تیغه کاملاً مماس کرده و پیچ ثبیت ورنیه به آرامی سفت شود.

توجه: هنگام سفت کردن پیچ‌های ثبیت ورنیه و تیغه، اعمال نیروی اضافه برای سفت کردن باعث خرابی آنها می‌شود.

۵ با توجه به نوع زاویه (حاده، منفرجه، داخلی یا خارجی) ممکن است از جمع یا تفریق اندازه‌ها نسبت به 90° و 180° درجه استفاده شود.

۶ در جمع و تفریق، یکای اندازه زاویه، درجه و اجزای کوچک‌تر بر حسب دقیقه بیان شود. از ذکر اندازه‌های دهم، صدم و هزارم درجه خودداری شود

۷ دو سر تیغه متحرک زاویه سنج، تحت زاویه 45° و 60° درجه شیبدار ساخته شده‌اند تا بتوان زوایای مربوط به آنها را کنترل کرد.



مونتاژ زاویه‌سنج و اندازه‌گیری زوایای α و β مهره M۳۶


وسایل مورد نیاز:

۱ زاویه سنج اونیورسال ۵ دقیقه

۲ صفحه‌صافی

۳ مهره M۳۶

۴ پارچه تنظیف

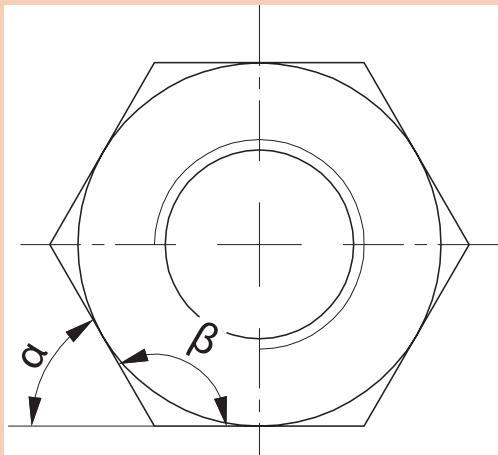

نکات ایمنی



- از افتادن و ضربه خوردن زاویه‌سنج جلوگیری کنید.
- اجزای زاویه‌سنج داخل جعبه خود نگهداری شوند.
- اجزای زاویه‌سنج باید راحت و بدون نیروی اضافه مونتاژ شوند از اعمال نیروی اضافی بپرهیزید.
- برای بستن پیچ‌های تثبیت از اعمال نیروی اضافی خودداری کنید.
- مراقب باشید تیزی نوک تیغه‌ها باعث خراش دست نشود.
- از قرار دادن تیغه زاویه‌سنج در داخل جیب خودداری کنید.

دستور کار

- ۱ زاویه‌سنж اونیورسال ۵ دقیقه را تحويل بگیرید.
- ۲ با پارچه تنظیف سطح صفحه‌صافی را تمیز کنید.
- ۳ جعبه زاویه‌سنج را باز کنید.
- ۴ متناسب با قطعه کار تیغه مناسب را انتخاب کنید.
- ۵ پیچ تثبیت تیغه در روی زاویه‌سنج را کمی شل کرده، خار زیری آن باید داخل شیار تیغه قرار گیرد تا تیغه به راحتی مونتاژ شود. از اعمال نیروی اضافی خودداری و پیچ تثبیت را سفت کنید.
- ۶ پیچ ورنیه را کمی شل کنید تا نقاله بتواند دوران داشته باشد.
- ۷ یک ضلع مهره را برپایه زاویه‌سنج و ضلع دیگر را بر تیغه کاملاً مماس و پیچ تثبیت ورنیه را به آرامی سفت کنید.
- ۸ با نگاه عمود زاویه را خوانده و گزارش کنید
- ۹ در پایان کار: اجزای زاویه‌سنج را باز کرده، با پارچه تنظیف تمیز و در محل خود درون جعبه قرار دهید. دقت کنید که اجزای زاویه‌سنج‌ها با اجزای زاویه‌سنج هنرجویان دیگر جایه‌جا نشوند.

روش‌های فرزکاری سطوح شیبدار

جهت فرزکاری سطوح شیبدار می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

- ۱ شیبتراشی با تنظیم قطعه کار
- ۲ شیبتراشی با تنظیم ابزار (کله‌گی دستگاه)

شیب تراشی با تنظیم قطعه کار (بستن قطعه کار تحت زاویه).


انحراف قطعه کار در زاویه معین، یکی از راه‌های شیبدار کردن قطعات در فرزکاری است که با دو شیوه قابل اجراست:

■ بستن شیب قطعه کار موازی با لبه گیره ساده‌ترین روش، موازی بستن سطح شیبدار نسبت به لبه افقی گیره است. در این روش قطعه کار نسبت به شیب نقشه، خط کشی می‌شود. زیر خط اصلی شیب در فاصله ۵ میلی‌متری خطی موازی رسم و موقع بستن از این خط به عنوان خط مینا نسبت به لبه گیره استفاده می‌شود. (شکل ۱۷)

پرسش



آیا می‌توان همه قطعات را با این روش فرزکاری کرد؟ چرا؟

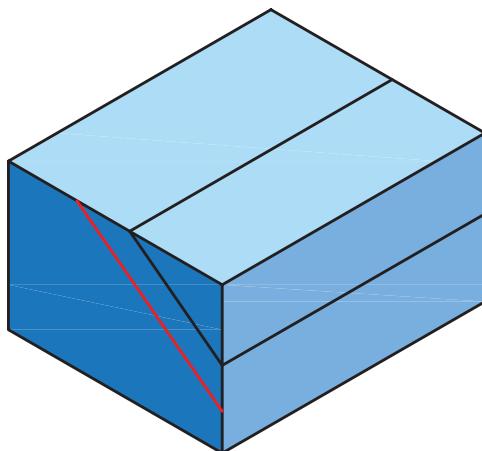


شکل ۱۷- خط کشی و بستن قطعه در گیره

توجه



برای موازی بستن خط شیب از تیغه دقیق سنگ خورده یا رنده شیارتراش مطابق شکل ۱۸ نیز می‌توان کمک گرفت.

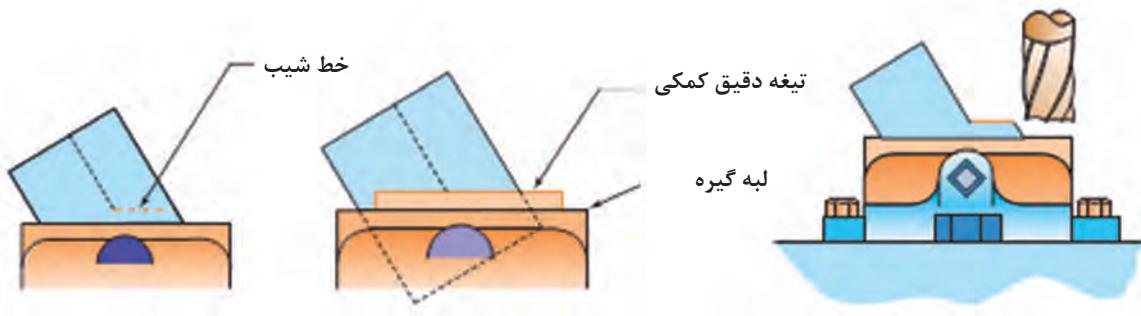


شکل ۱۸- استفاده از تیغه کمکی

۲- استفاده از کارگیرهای خاص

استفاده از گیره‌های مخصوص جهت بستن قطعه کار و قرار دادن قطعه کار در زاویه دلخواه روش مناسب و دقیقی برای تولید سطوح شیب‌دار است. نمونه‌هایی از این نوع گیره‌ها همراه با کاربرد آنها در جدول زیر آمده است.

جدول ۱ انواع گیره‌های خاص			
کاربرد	نوع گیره	کاربرد	نوع گیره
موقعیت دهنده دقیق برای شیب‌تراشی و کنترل شیب	گیره سینوسی	شیب‌تراشی یک طرفه	گیره گردن
بستن قطعات خاص برای شیب‌تراشی در جهات مختلف با دقت زیاد و کنترل قطعات شیب‌دار	میز سینوسی اونیورسال	شیب‌تراشی در جهات مختلف	گیره اونیورسال

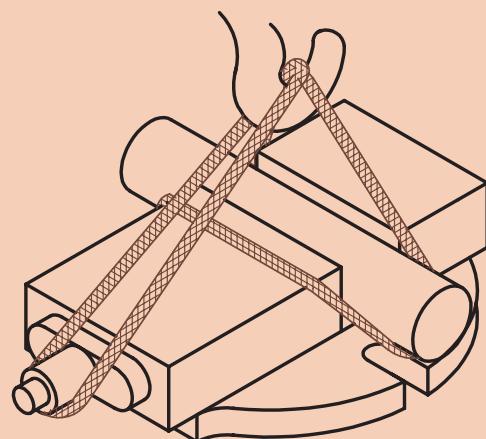

با تحقیق در اینترنت یا منابع دیگر، چگونگی استفاده از گیره‌های جدول ۱، برای عملیات فرزکاری سطوح شیب‌دار گزارش تهیه کرده و به هنرآموز خود ارائه کنید.

۱ با توجه به سنگین بودن گیره‌ها و انواع دیگر کارگیرها، برای جایه‌جایی آنها همیشه از میز چرخ‌دار و جرثقیل کارگاهی استفاده شود.


۲ سطح میز دستگاه را با سطح میز چرخ‌دار، تنظیم کرده، با احتیاط کارگیر را روی میز حرکت دهید.

۳ برای حمل گیره‌ها مطابق شکل عمل نمایید.

۴ قبل از جایه‌جایی کارگیرها، دقت کنید که بعضی از کارگیرها دارای زائداتی در زیر هستند. توجه شود که این زائدات متناسب با شیارهای میز دستگاه باشد و هنگام نصب داخل شیار میز دستگاه قرار گیرد.



زائدہ‌های زیر کارگیرها وظیفه موقعیت‌دهی و تنظیم سریع را دارند، از جدا نمودن آنها خودداری کنید.

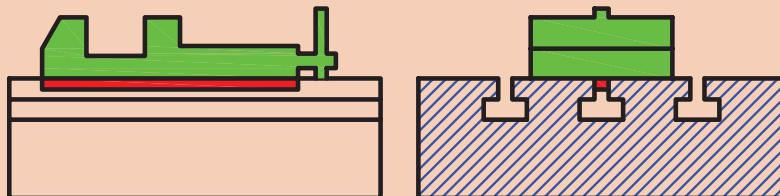


- ۵** جهت بستن کارگیرها روی میز دستگاه از پیچ‌های T شکل مناسب با شیار و آچار تخت استفاده شود.



- ۶** قبل از قراردادن قطعه کار در گیره ابتدا دو عدد نوار کاغذ در زیر آن قرار دهید تا پس از بستن مطمئن شوید که قطعه کار از کف گیره جدا نشده باشد (شکل روبرو)



- ۷** جهت محکم بستن قطعه کار به گیره‌ها و ... از اعمال نیروی اضافی با ضربه زدن توسط چکش بپرهیزید.

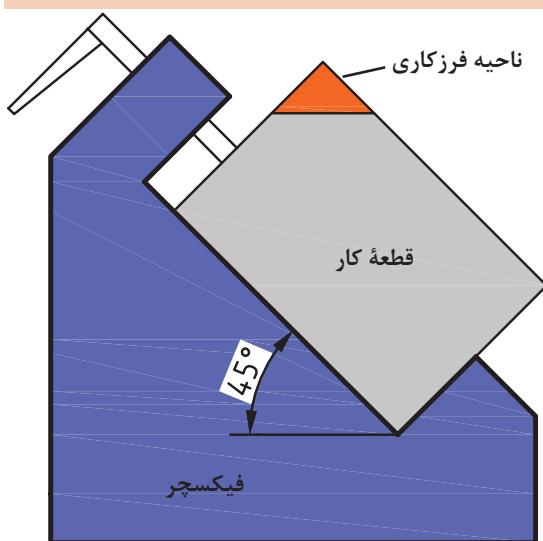

شکل ۱۹- فیکسچر فرزکاری

استفاده از قید و بند

برای تولید با تعداد بالا بهتر است، کارگیرهای مخصوص (فیکسچر) طراحی شود، که زمان بستن قطعه کار را کاهش دهد. نمونه‌ای از یک فیکسچر فرزکاری سطوح شیبدار را در شکل ۱۹ ملاحظه می‌کنید.



شیب تراشی با روش تنظیم قطعه کار:

ابعاد اولیه $20 \times 38 \times 20$ میلی‌متر

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St37

وسایل مورد نیاز:

۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب

۲ کولیس ۵/۰ میلی‌متر

۳ گیره


۴ صفحه صافی

۵ سوزن خطکش

۶ عینک محافظ

۷ خطکش فلزی ۳۰ سانتی‌متر

۸ ماژیک صنعتی

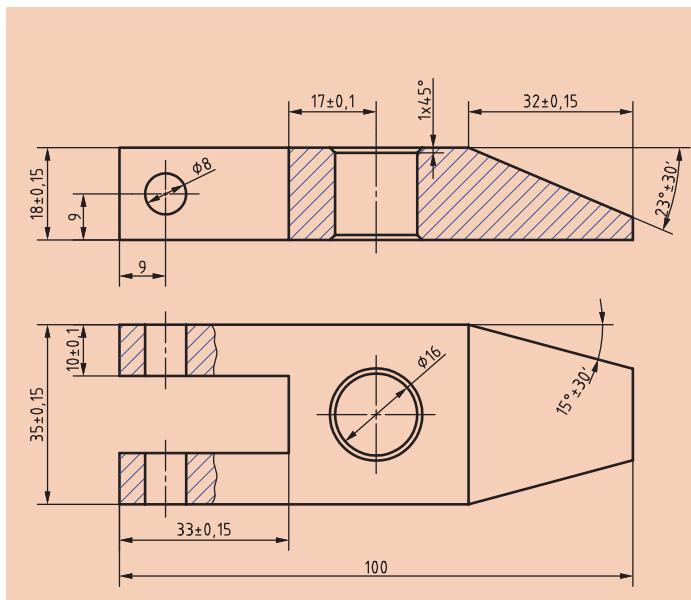

نکات ایمنی



■ از سالم بودن دستگاه و کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.

■ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.

■ گیره را با پیچ مخصوص T شکل بیندید. جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.

■ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را به طور اصولی و مطمئن بیندید.

■ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.

■ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند هنگام بستن از پارچه یا دستکش استفاده شود.

هشدار: در حین فرزکاری هرگز دستکش در دست نداشته باشید.

■ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه‌گیری قطعه و دور کردن براده‌ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.

■ هنگامی که دستگاه روشن است، دستگاه را رها نکنید.



دستور کار:


۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید. (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه‌دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطح نهایی شیب را جهت براده برداری پوشش دهد).

۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کنید. در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، آن را به لحاظ تراز، ساعت بودن و صحیح بسته بودن کنترل کنید.

۳ شمش را بسته تا ابعاد $18 \times 35 \times 100$ میلی‌متر فرزکاری کنید.

۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خطکشی کرده و خطی کمکی، زیر خط شیب رسم کنید قطعه را

طوری در گیره بیندید که خط کمکی با لبه گیره منطبق باشد برای موازی بستن از تیغه دقیق هم می‌توان کمک گرفت.

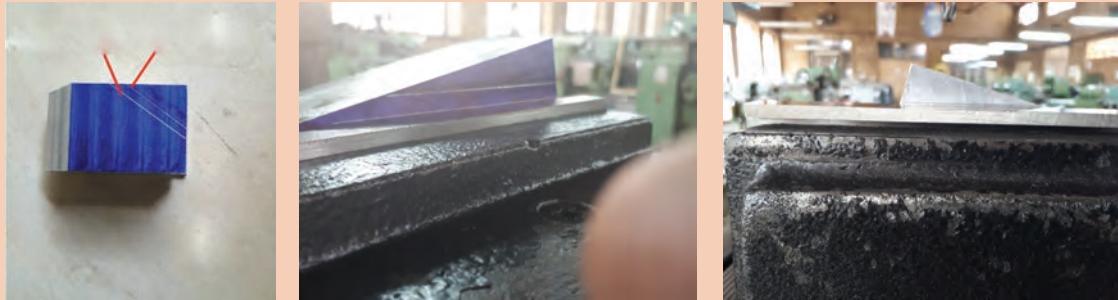

۵ عدد دوران محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

مثال: با تیغه فرزی به قطر $d=60 \text{ mm}$ قطعه‌ای از جنس St_{37} را فرز کاری خواهیم کرد. مطلوب است عدد دوران تنظیمی ماشین در صورتی که جنس تیغه فرز از نوع HSS و مقدار سرعت برش 25 m/min بر دقیقه (از جدول سرعت برش) باشد:



$$v = \frac{(d \times \pi \times n)}{1000} \rightarrow = \frac{(v \times 1000)}{(d \times \pi)} = \frac{(25 \times 1000)}{(60 \times 3.14)} = 132.6 \text{ R.P.M} \longrightarrow n \approx 125$$

۶ پیش روی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

مثال: سرعت پیش روی میز ماشین فرزی برای فرز کاری با تیغه فرز به قطر 60 mm میلی‌متر که ۱۰ دندانه دارد اگر مقدار $F_z = 0.1 \text{ mm}$ باشد را محاسبه کنید.

$$V_F = F_z \times z \times n \longrightarrow V_F = 0.1 \times 10 \times 125 = 125 \frac{\text{mm}}{\text{min}}$$

- ۷ پس از اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، از بلندترین نقطه فرزکاری را شروع کرده و شیب یک طرف قطعه را کامل کنید.



- ۸ قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی به صورت چشمی کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.
- ۹ پس از باز کردن، طرف دیگر قطعه و شیب بالایی را همانند مرحله قبل فرزکاری نمایید.
- ۱۰ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.
- ۱۱ ابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.
- ۱۲ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآدها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.



شیب تراشی قطعه شماره ۷ با روش تنظیم قطعه کار

ابعاد اولیه $mm \times 32 \times 22$


تلرانس به جز موارد مشخص شده: f_7

ISO 2768

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St37

وسایل مورد نیاز:

- ۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب
- ۲ کولیس 50×50 میلی متر
- ۳ گیره
- ۴ صفحه صافی
- ۵ خطکش فلزی 30 سانتی متر
- ۶ عینک محافظ
- ۷ سوزن خطکش
- ۸ ماژیک صنعتی یا کات کبود

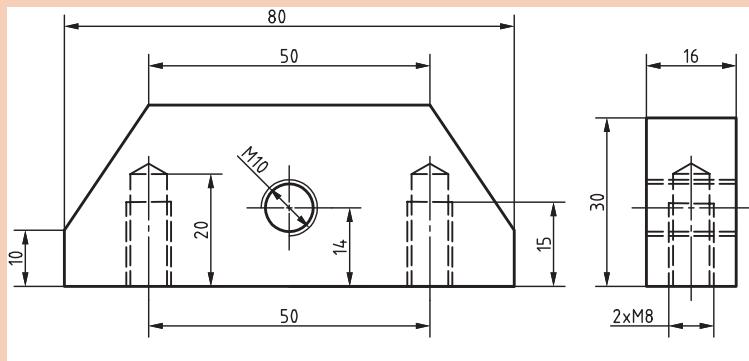

نکات ایمنی



- ۱ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.
- ۲ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفشه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۳ گیره را به طور اصولی و با پیچ مخصوص T شکل ببندید.
- ۴ جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- ۵ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را به طور اصولی و مطمئن ببندید.
- ۶ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.
- ۷ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند، هنگام بستن از پارچه یا دستکش استفاده شود.

هشدار: در حین فرزکاری هرگز دستکش در دست نداشته باشید.

- ۸ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه‌گیری قطعه و دور کردن براده‌ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.
- ۹ فرزکاری را از بلندترین نقطه قطعه کار شروع کنید.
- ۱۰ هنگامی که دستگاه روشن است، دستگاه را رها نکنید.

دستور کار

- ۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید. (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه‌دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطح نهایی شیب را جهت براده برداری پوشش دهد)
- ۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کرده و آن را ساعت کنید.
- ۳ شمش را بسته تا $30 \times 20 \times 80$ میلی متر فرزکاری کنید.
- ۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خطکشی کرده و خطی کمکی نیز با فاصله کمی از خط شیب رسم کنید.

۵ قطعه را طوری در گیره بیندید که خط کمکی بالبه گیره منطبق باشد.

۶ عده دوران و پیش روی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

۷ با فاصله گرفتن تیغه فرز از قطعه کار، و حصول اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، از بلندترین نقطه فرزکاری را شروع کرده و شیب یکطرف قطعه شماره ۷ را کامل کنید.



۸ قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی به صورت چشمی کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ مقدار شیب قطعه را با زاویه سنج کنترل کنید.

۱۰ شیب طرف دیگر قطعه کار را همانند مرحله قبل فرزکاری نمایید.

۱۱ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۲ ابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.

۱۳ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآدها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

تحقیق



با جستجو در اینترنت و منابع دیگر انواع گیره‌ها و مکانیزم‌های دیگر قابل استفاده برای شیب‌تراشی با ماشین فرز را تهیه کرده و در کلاس ارائه نمایید.




شیب تراشی قطعه شماره ۷ با استفاده از گیره گردان.

تعداد: ۱

ابعاد اولیه: $85 \times 32 \text{ mm}$

تلرانس به جز موارد مشخص شده: f ISO ۲۷۶۸

جنس قطعه کار St_{۳۷}

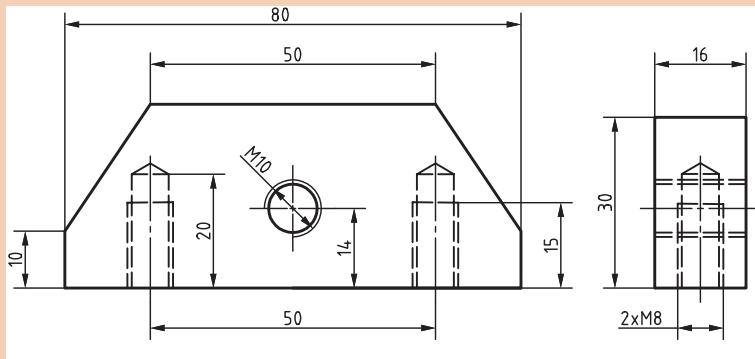


وسایل مورد نیاز:

- ۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب
- ۲ کولیس $0,05^{\circ}$ میلیمتر
- ۳ گیره گردان
- ۴ صفحه صافی
- ۵ سوزن خط کش
- ۶ عینک محافظ
- ۷ خطکش فلزی 30° سانتی متر
- ۸ ماژیک صنعتی یا کات کبود
- ۹ آچار تخت مناسب برای گیره

نکات ایمنی



- ۱ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۲ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.
- ۳ گیره گردان را با میز چرخ دار حمل کرده و روی میز دستگاه قرار دهید.
- ۴ گیره را با پیچ مخصوص T شکل ببندید.
- ۵ جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- ۶ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را ببندید.
- ۷ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.
- ۸ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند هنگام بستن مراقب دست خود باشید.
- ۹ برای بستن تیغه فرز از دستکش استفاده کنید.
- ۱۰ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه گیری قطعه و دور کردن براده ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.
- ۱۱ دستگاه را در حالت روشن رها نکنید.

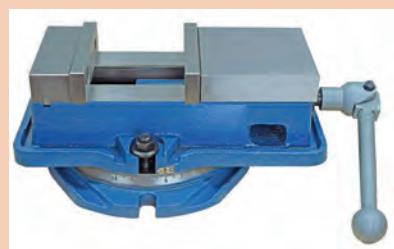

دستور کار:

- ۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید.

توجه: بستن تیغه فرزهای بزرگ به لحاظ امکان برخورد با گیره محدودیت ایجاد می‌کند.

- ۲ گیره مدرج گردان را روی میز دستگاه بسته و آن را ساعت کنید.



در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، ساعت بودن آن را کنترل کنید.



۳ طرف دیگر قطعه کار شماره ۷ که یک طرف آن در فعالیت قبلی فرزکاری شده بود، را در گیره طوری بیندید که ناحیه فرزکاری بیرون از لبه گیره قرار گیرد.

۴ توجه شود که زیرکاری در قسمت زیر ناحیه شیب قرار نداشته باشد.

۵ پیچ‌های تنظیم گیره را با آچار تخت مناسب باز کرده و به میزان زاویه شیب قطعه، آن را چرخانده و پیچ‌ها را سفت کنید.
توجه: جهت چرخش گیره و موقعیت بستن قطعه کار، طوری انتخاب شود که محدودیت ایجاد نکند.



۶ عدّه دوران و پیشروی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

۷ با فاصله گرفتن تیغه فرز از قطعه کار، و حصول اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، فرزکاری را شروع کرده و ناحیه فرزکاری را تا ۱ میلی‌متر مانده به خط ترسیمی شیب با

پیشانی تیغه فرز ماشین کاری کنید. سپس مقدار باقیمانده را با محیط تیغه فرز کامل کنید.

۸ قبل از بازکردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی را کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۰ ابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.

۱۱ گیره را به حالت اولیه (صفر) تنظیم کنید.

۱۲ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآدها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

شیب تراشی با انحراف کله‌گی دستگاه فرز

قابلیت انحراف کله‌گی دستگاه فرز عمودی یکی دیگر از روش‌های شیب‌دار کردن قطعات روی این ماشین است. در این روش پس از محاسبه مقدار شیب قطعه کله‌گی دستگاه را به اندازه زاویه مناسب منحرف کرده و فرز کاری انجام می‌شود. (شکل ۲۰)




شکل ۲۰- روش انحراف کله‌گی فرز FP4M

نکته کلیدی



در شیب تراشی با روش انحراف کله‌گی، اگر با پیشانی تیغه فرز ماشین کاری انجام شود زاویه ایجاد شده روی قطعه کار برابر با زاویه انحراف کله‌گی است. ولی اگر از محیط (بغل) تیغه فرز استفاده شود زاویه ایجاد شده، زاویه متمم است.

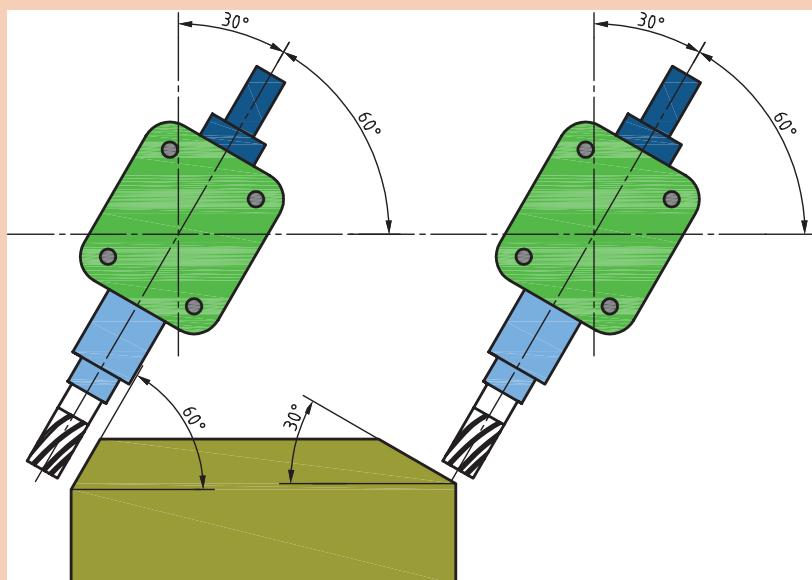

شکل ۲۱- شیب ناشی از پیشانی تراشی بغل تراشی با تیغه فرز



شیب تراشی قطعه شماره ۲ با روش انحراف کله‌گی دستگاه فرز


تعداد: ۱

تلرانس به جز موارد ذکر شده: ISO ۲۷۶۸-f

جنس قطعه کار St37

وسایل مورد نیاز:

- ۱ تیغه فرز پیشانی تراش
- ۲ میله سنگ خورده
- ۳ گیره
- ۴ کولیس ۵۰۵ ° میلی متر
- ۵ آچار آلن مخصوص انحراف کله‌گی
- ۶ زاویه سنج اونیورسال ۵ دقیقه
- ۷ زیرکاری استاندارد سنگ زده
- ۸ وسایل خط کشی
- ۹ عینک ایمنی

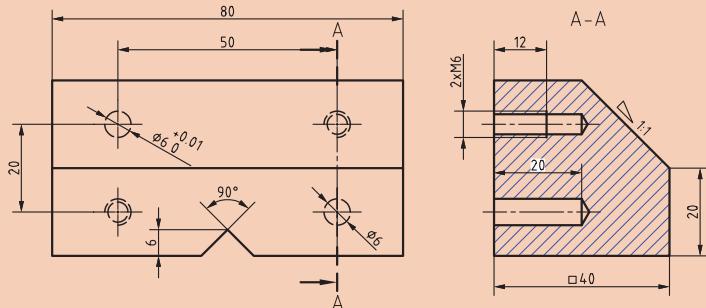

۱ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.

۲ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.

۳ گیره را با پیچ مخصوص T شکل بیندید. جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.

۴ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را به طور مطمئن بیندید.

۵ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.

۶ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند هنگام بستن مراقب دست خود باشد.

۷ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عدد دوران، کنترل و اندازه‌گیری قطعه و دور کردن براده‌ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.

۸ تنظیم کله‌گی و کنترل ابعادی قطعه کار در حالت خاموشی دستگاه انجام شود.

۹ هنگام سفت کردن پیچ‌های کله‌گی، باتوجه به بلند بودن دنباله آچار آلن کله‌گی و اعمال گشتاور زیاد، از ایجاد نیروی اضافی برای سفت کردن بپرهیزید.

۱۰ جهت انحراف کله‌گی از ضربه زدن به پوسته و محور دستگاه اجتناب کنید.

۱۱ دستگاه را در حالت روشن رها نکنید.

دستور کار:

۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید. (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه‌دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطح نهایی شیب را جهت براده برداری پوشش دهد)





۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کنید. در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، آن را به لحاظ ساعت بودن و صحیح بسته بودن کنترل کنید.

۳ قطعه کار را بسته و به ابعاد اولیه $40 \times 40 \times 80$ میلی‌متر قبل از شیب برسانید.

۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خط‌کشی کرده و در گیره طوری بیندید که ناحیه فرز کاری کمی بالاتر از لبه گیره قرار گیرد.

۵ عده‌دوران و پیشروی دستگاه را بر مبنای قطر تیغه فرز و جنس قطعه کار (St 73) محاسبه و تنظیم کنید.

۶ در حالت خاموشی دستگاه، ۴ پیچ پیشانی کله‌گی و ۲ پیچ زیر طوقه مدرج کله‌گی ماشین فرز را کمی شل و به میزان نیاز آن را منحرف و پیچ‌های آن را سفت کنید.

توجه




نکته کلیدی



قبل از انحراف کله‌گی، ضامن نشان داده شده در شکل را آزاد کنید و در پایان کار جهت برگرداندن کله‌گی به حالت اولیه، ضمن تنظیم زاویه صفر کله‌گی، ضامن را بین دو زائد قرار دهید.

هنگام تنظیم زاویه انحراف کله‌گی دستگاه، به‌طور عمود به شاخص نگاه کنید.

۷ پس از اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، ماشین کاری را کامل کنید..

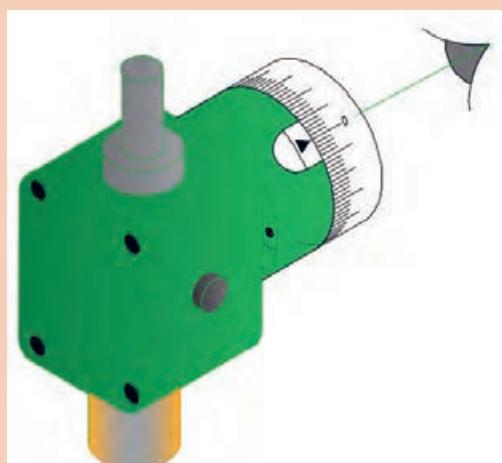

۸ دستگاه را خاموش کرده و قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرز کاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط‌کشی را کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۰ کله‌گی دستگاه را به حالت اولیه برگردانید. (دقت شود ضامن سمت چپ کله‌گی دستگاه در روی طوقه مدرج بین دو زائد خود قرار گیرد).

۱۱ قطعه کار را باز کرده وابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.


۱۲ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآوردها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

بعد از ماشین کاری، نظافت دستگاه و محیط اطراف جزء وظایف هنرجویان محسوب می‌شود، که یا به صورت گروهی و یا فردی انجام می‌شود. یکی از هنرجویان به خاطر عجله برای رسیدن به کلاس ورزشی، بعد از نظافت دستگاه و محیط اطراف، براده‌ها را به سمت دستگاه مجاور که هم کلاسی اش در حال تمیز کردن است پخش و مقداری را هم به زیر کمدهای ابزار کارگاه هدایت می‌کند. این هنرجو با واکنش هم کلاسی و سرپرست کارگاه مواجه می‌شود و هنرآموز مربوطه هم با درج نمره منفی با وی برخورد می‌کند. هنرجوی خاطری در نهایت مجبور به نظافت مجدد شده و به خاطر استباش نیز عذرخواهی می‌کند. به نظر شما:

- ۱ آیا جایگاه شخصیتی این هنرجو جلوی هنرآموز، سرپرست و همکلاسی‌هایش خدشه‌دار نشده است؟
 - ۲ بهتر نیست که فعالیت‌های جانبی خودمان را در ساعت‌های غیر مدرسه قرار دهیم تا از بروز مشکلات جلوگیری کنیم؟
 - ۳ کار این هنرجو آنقدر اهمیت داشت که وظیفه اصلی خود را ناقص انجام دهد و مجبور به دوباره کاری شود؟
- نکته اخلاقی: هیچ پنهان کاری تا ابد پنهان نمی‌ماند.



- ۱ مراحل انجام فرزکاری قطعه شماره ۴ را با توجه به نقشه داده شده، نوشته و پس از مشورت با یکدیگر و تأیید هنرآموز در کارگاه اجرا نمایید.
قوس با شعاع ۲/۵ انتهای دسته با سوهان کاری کامل شود.

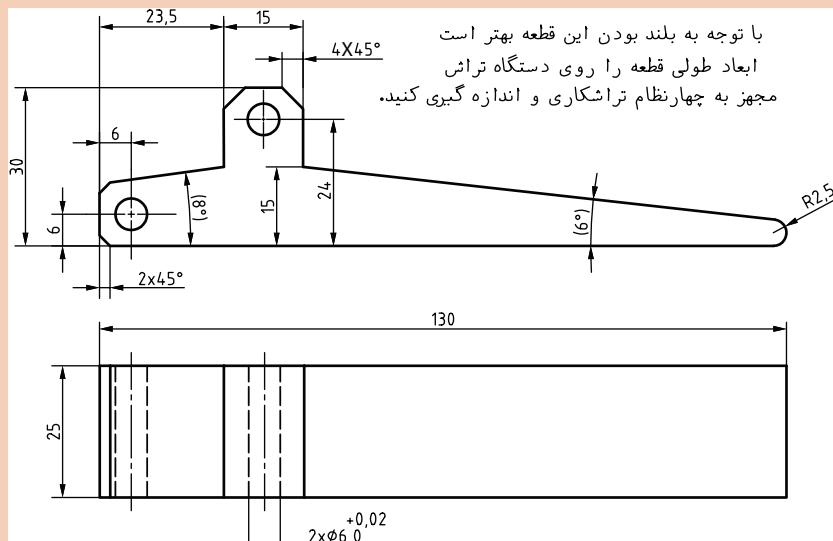


- ۲ قطعه فرزکاری شده را با توجه به روش‌های کنترل ذکر شده بررسی و نتیجه را در جدول ۱ درج نمایید.
جدول ۱- ارزشیابی قطعه ۴

قطعه شماره ۴	زاویه		
	ارزشیابی هنرآموز	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه
			۸ درجه
			۶ درجه



با توجه به شکل ۲۲ اندازه زاویه قطعه کار شماره ۲ فرزکاری شده، چقدر است، صحت یا عدم صحت زاویه را نسبت به نقشه مقایسه کنید.

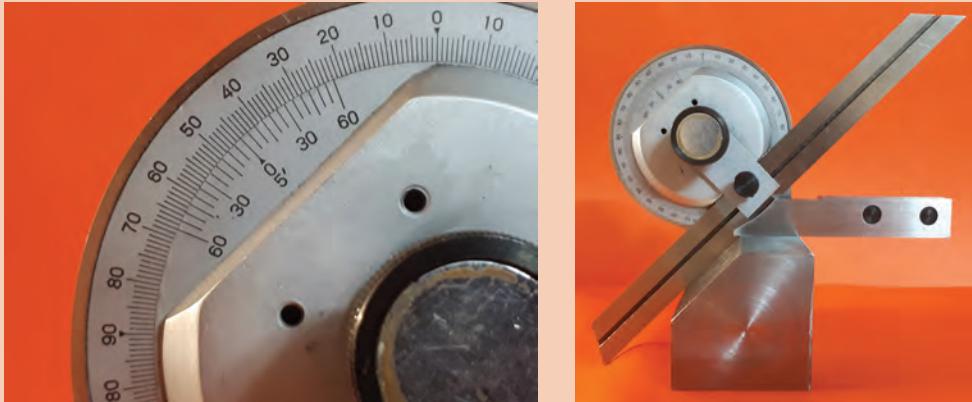

شکل ۲۲- کنترل زاویه قطعه شماره ۲ با زاویه سنج ۵ دقیقه

موضوع: کنترل زاویه قطعه شماره ۲ با زاویه سنج ۵ دقیقه

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St۳۷

وسایل مورد نیاز:

۱ صفحه صافی

۲ زاویه سنج ۵ دقیقه



- هنگام ماشین کاری هیچ وقت اقدام به کنترل زاویه با زاویه سنج نکنید.
- از قرار دادن تیغه زاویه سنج داخل جیب لباس کار خودداری کنید.
- هنگام کار روی ماشین فرز، از قرار دادن زاویه سنج روی میز ماشین خودداری کنید.
- از افتادن و ضربه خوردن زاویه سنج جلوگیری کنید.
- بعد از اتمام کار اندازه گیری و کنترل ابزارها را تحويل دهید.

دستور کار:



- ۱ قطعه ماشین کاری شده را پلیسه گیری و تمیز کنید.
- ۲ زاویه سنج اونیورسال با دقت ۵ دقیقه را از انبار تحويل گرفته و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۳ سطح صفحه صافی را تمیز کرده و کار کنترل زاویه قطعه کار را با زاویه سنج روی صفحه صافی انجام دهید.
- ۴ اندازه خوانده شده را با اندازه نقشه مقایسه کنید.
- ۵ تیغه زاویه سنج را باز کرده و مجموعه زاویه سنج را تمیز کرده و در داخل جعبه مخصوص قرار دهید.
- ۶ گزارش اندازه گیری را به هنرآموز خود تحويل دهید.

این فعالیت را برای کنترل شیب قطعات شماره ۴ و ۷ نیز انجام و نتیجه را در جدول ۲ ارائه کنید.

جدول ۲- ارزشیابی قطعات فرزکاری شده

قطعه شماره ۷		قطعه شماره ۴		قطعه شماره ۲	
اندازه کنترل شده	اندازه نقشه	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه
نمره ارزشیابی:		نمره ارزشیابی:		نمره ارزشیابی:	

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: فرزکاری سطوح شیبدار

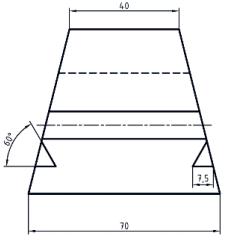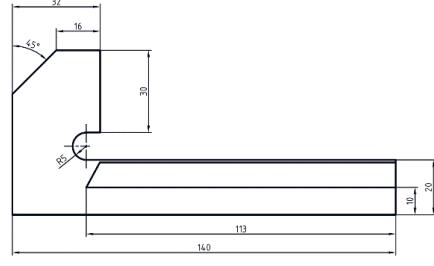 	<p>نقشه کار: فرزکاری سطوح شیبدار فرزکاری سطوح شیبدار مطابق نقشه. جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته تهیه شود.</p> <p>شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f - پرداخت سطح $R_a = 1/6$</p> <p>شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت 400 لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^\circ C \pm 3^\circ$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسائل ایمنی استاندارد ۶- زمان $2/5$ ساعت</p> <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیورسال با متعلقات - گیره موازی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس $0/05$ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط 200 - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرز زاویه ای - وسائل روغن کاری - وسائل تمیز کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	انجام فرزکاری سطوح شیبدار	۲	
شاخصهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری			
۲- مدیریت مواد و تجهیزات			
۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت			
۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار			
۵- پایین دنی به الزامات نقشه			
میانگین نمرات *			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.