

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تولید به روش فرزکاری و سنگزنی

رشته ماشین ابزار
گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



تولید به روش فرزکاری و سنگزني - ۲۱۱۴۲۰	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
غلامحسن پایگانه، محمد مهرزادگان، محمد خواجه حسینی، حسن امینی، سعید آقایی، سید حسن میرسعگری، حسن عبدالعزیز (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
محمد عاطفی‌نیا، محمد افتخاری مقدم و حسن مفتونی (اعضای گروه تألیف)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - مریم کیوان (طراح جلد) - حسین وهابی، افشین یوبه‌منش، آرزو یوبه‌منش (صفحه‌آرا) - سعید آقایی (رسام) - حسن مفتونی (عکاس)	نشانی سازمان:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)	
تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۳۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، وبگاه: www.chap.sch.ir	ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)	چاپخانه:
تلفن: ۰۹۸۵۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۴۹۸۵۱۶۰/۴۴۹۸۵۱۶۰ صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹	سال انتشار و نوبت چاپ:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»	
چاپ سوم ۱۳۹۸	

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

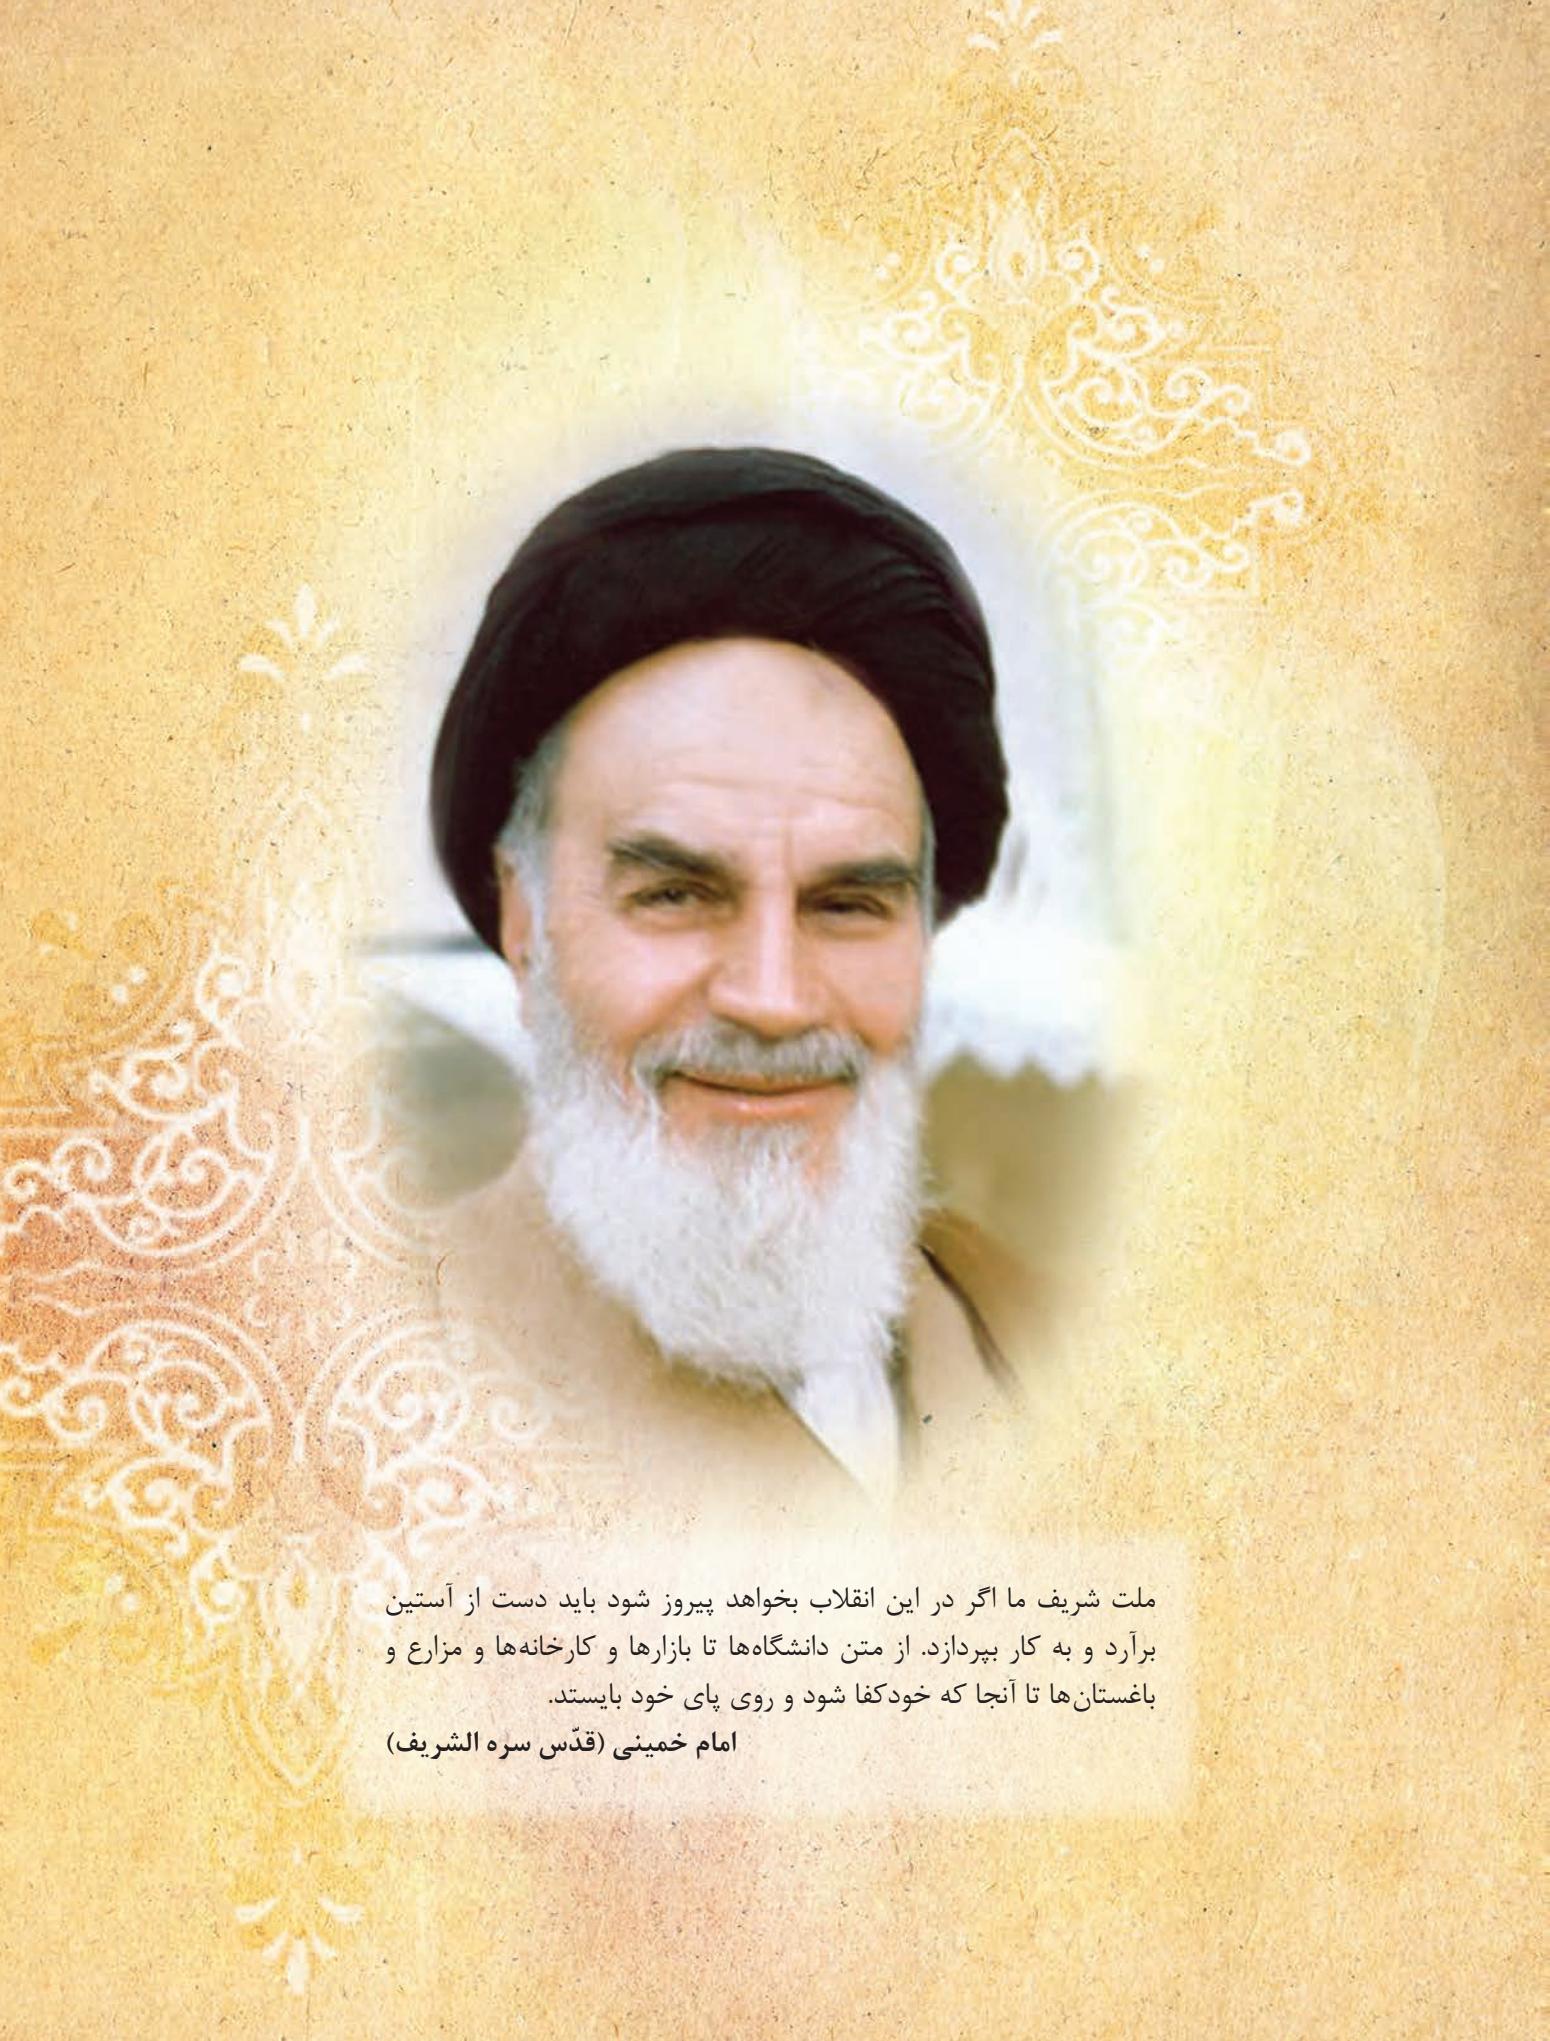

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قدس سره الشریف)

فهرست

مقدمه

۱	پودمان اول: فرزکاری سطوح تخت
۳	■ ماشین کاری (براده برداری)
۴	■ فرزکاری
۱۵	■ تیغه فرزها
۲۶	■ ساعت اندازه گیری
۳۳	■ متعلقات دستگاه فرز
۳۸	■ سرعت برشی، عده دوران و سرعت پیشروی
۴۱	■ تعیین عده دوران مناسب در فرزکاری
۴۴	■ روش های فرزکاری (همراه - معکوس)
۴۶	■ گونیا کردن سطوح در فرزکاری
۶۱	■ ارزشیابی
۶۳	پودمان دوم: فرزکاری سطوح شیب دار
۶۴	■ فرزکاری سطوح شیب دار
۶۵	■ سطوح شیب دار
۶۸	■ اندازه گیری زوایای سطوح شیب دار
۷۵	■ روش های فرزکاری سطوح شیب دار
۸۶	■ شیب تراشی با انحراف کله گی دستگاه فرز
۹۲	■ ارزشیابی
۹۳	پودمان سوم: فرزکاری شیارها
۹۵	■ شیارتراشی
۹۵	■ انواع شیارها و روش های شیارتراشی
۱۰۱	■ شیارتراشی با فرز افقی و تیغه فرز پولکی

۱۱۶	ارزشیابی
۱۱۸	ارزشیابی هنرجو
۱۱۹	پودمان چهارم: چرخ دندنه تراشی
۱۲۱	فرز کاری چند ضلعی
۱۲۱	محاسبات لازم برای چند ضلعی کردن قطعات
۱۲۵	تقسیم محیط کار
۱۴۰	ارزشیابی
۱۴۱	تراشیدن چرخ دندنه ساده
۱۴۲	چرخ دندنه ها (Gears) و اجزای آنها
۱۴۵	روش های تولید چرخ دندنه
۱۵۴	دندنه شانه ای
۱۵۸	کنترل چرخ دندنه
۱۶۲	ارزشیابی
۱۶۳	پودمان پنجم: سنگ زنی
۱۶۵	مقدمه
۱۶۶	انواع سنگ زنی
۱۷۰	آماده سازی دستگاه
۱۷۱	بستن قطعه کار
۱۷۵	انتخاب چرخ سنگ
۱۷۸	نکات کاربردی در ساخت مایع خنک کننده
۱۸۳	تیز کردن چرخ سنگ
۱۹۵	ارزشیابی
۱۹۶	منابع

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی فرزکاری سطوح تخت
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخهٔ فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، چهارمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته ماشین‌آلات و برای پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات برسانید.

کتاب درسی تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگزنه شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر دریکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌های قول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام عمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان

عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.
دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشتۀ ماشین ابزار طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش

و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت اینمی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از مژومات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پوдمان‌های ذیل است:

پودمان اول: فرزکاری سطوح تخت.

پودمان دوم: فرزکاری سطوح شبیب دار

پودمان سوم: شیار تراشی.

پودمان چهارم: چرخ دنده تراشی

پودمان پنجم: سنگ زنی

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پودهمان ۱

فرزکاری سطوح تخت



سطح تخت، به سطوح بدون احنا گفته می‌شود که در بسیاری از قطعات صنعتی مشاهده می‌شود. مهارت در فرزکاری این سطوح یکی از اصلی‌ترین کارهای فرزکاری است.

واحد یادگیری فرزکاری سطوح تخت

استاندارد عملکرد

فرزکاری سطوح تخت با استفاده از دستگاه فرز FP4M مطابق تولرانس تعیین شده در نقشه.

پیش‌نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری

فرزکاری سطوح تخت

مقدمه

- فرایندهای شکل دهنده مواد(قطعات) به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
- فرایندهای تغییر شکل بدون برآهبرداری، که در آن حجم مواد ثابت است و شکل دهنده به روش نوردکاری، آهنگری، کشش عمیق و... انجام می شود.
 - فرایندهای برآهبرداری که حجم مواد در آن ثابت نیست و شکل دهنده به روش برآهبرداری انجام می شود مانند: تراشکاری، فرزکاری، سنگزنی و ... می باشد.
 - **انواع روش های ماشین کاری.**

به شکل رو به رو دقت کنید و بگویید این قطعات با چه روش هایی ساخته می شود؟



شکل ۱


ماشین کاری (برآهبرداری)

معمولًاً ماشین کاری برای تولید قطعاتی با تولرانس ابعادی دقیق و با پرداخت سطحی خوب به کار می رود. در خیلی از موارد از ماشین کاری به عنوان عملیات تکمیلی روی قطعاتی که قبلاً با شیوه هایی مثل ریخته گری یا نوردکاری و... تولید شده اند نیز استفاده می شود. بیشتر قطعاتی که ساخته می شوند باید قبل از مونتاژ ماشین کاری شوند. تنوع فرایندهای ماشین کاری و ماشین های ابزاری که در صنعت به کار می روند زیاد است. ماشین کاری به موازات صنعتی شدن رشد چشم گیری داشته است و در بیشتر عملیات ماشین کاری از انرژی مکانیکی به عنوان یک نیروی محرک ابزار یا قطعه کار استفاده می شود. عمل برآهبرداری از طریق تماس ابزار با قطعه کار است و ماشین هایی که برای این منظور به کار می روند معمولًاً به ماشین های ابزار معروف هستند (شکل ۲).



شکل ۲

از آنجایی که قطعات ساخته شده دارای شکل متفاوت هستند و ممکن است دارای سطوح تخت، استوانه ای، منحنی و ... باشند، لازم است که بر حسب نیاز از ماشینی استفاده شود که حرکات لازم برای ایجاد سطوح موردنظر را با سرعت و دقت کافی تأمین نماید و از نظر اقتصادی تولید قطعات مقرر به صرفه باشد. برای نشان دادن این تنوع، در زیر به چند عنوان از آنها اشاره شده است:

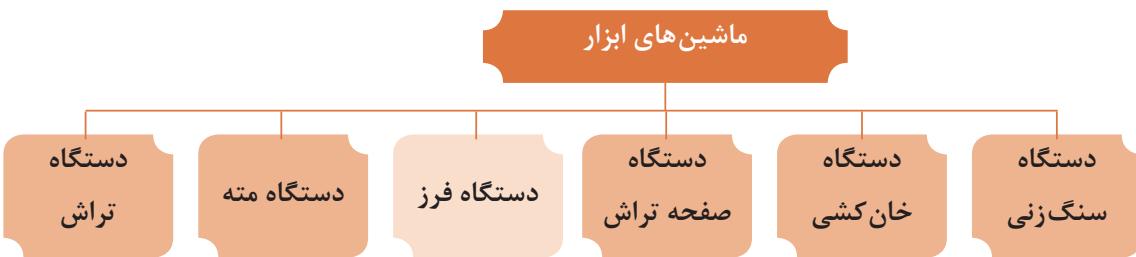

به تصاویر زیر دقیق نظر شما روش مناسب برای ماشین کاری این قطعات کدام است؟ (شکل ۳)



شکل ۳

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، دستگاه‌هایی مانند تراش و مته برای ساخت این قطعات کافی نبوده و لازم است از دستگاه‌های دیگری مانند فرز و ... استفاده شود.

فرزکاری

فرزکاری عبارت است از برآورده برداری سطوح قطعه کار، توسط ابزار چند لبه در حال دوران، به نام تیغه فرز. در این روش مانند سوراخ کاری ابزار حرکت دورانی دارد، قطعه کار با روش مناسب روی میز ماشین بسته شده و می‌توان عمل برآورده برداری روی قطعه کار را انجام داد (شکل ۴).



شکل ۴


یکی از ماشین‌هایی که برای تولید سطوح مستوی، افقی و عمودی، مایل و فرم‌دار استفاده می‌شود، دستگاه فرز می‌باشد. همچنین شیارهای مستقیم و ماربیچ و چرخ‌دنده‌ها نیز با این دستگاه‌ها قابل ساخت هستند. دستگاه فرز در انواع گوناگون ساخته می‌شود (شکل ۵).



شکل ۵

تاریخچه فرزکاری

از آنجایی که همه قطعات تولیدی دارای سطوح دوار نیستند که بتوان با روش تراشکاری تولید کرد، ضرورت استفاده از قطعات با هندسه متفاوت و دارای سطوح مستقیم شیب‌دار و فرم‌دار... در صنعت، انسان را بر آن داشت تا به فکر روشی باشد که بتواند براده‌برداری سطوح مورد نظر را انجام دهد. این احساس نیاز منجر به ساخت اولین ماشین فرز گردید (شکل ۶).

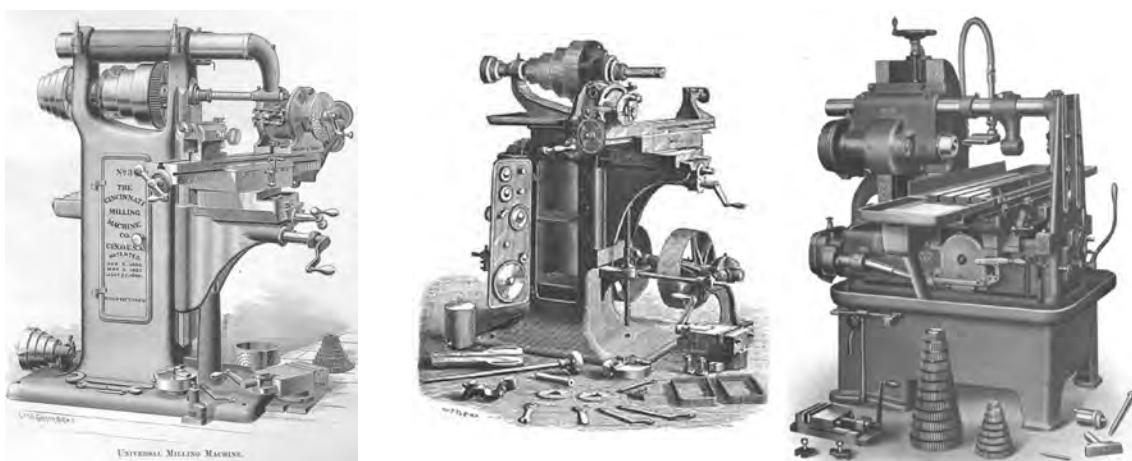

شکل ۶



با استفاده از منابع در دسترس مدل‌های مختلف ماشین فرز را جستجو کرده به همراه عکس جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نام شرکت سازنده	نام کشور سازنده	مدل	تصویر در صورت امکان
۱	ZAVOD MUSSON,OAO	روسیه	۶ N8° SH	
۲				
۳				
۴				


انواع دستگاه فرز

دستگاه فرز افقی: مهم‌ترین مشخصه این نوع دستگاه افقی بودن محور ابزار گیر این دستگاه است و به این ترتیب قادر به ماشین‌کاری قطعات مختلفی هستند که در زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می‌کنید (شکل ۷).



شکل ۷

برای تنظیم عده دوران تیغه‌فرز و در نتیجه تأمین سرعت برش مناسب، دستگاه دارای جعبه‌دنده اصلی است که حرکت خود را از یک الکتروموتور دریافت می‌کند. قسمت‌های مختلف ماشین فرز افقی در شکل دیده می‌شود. (شکل ۸ و ۹). مکانیزم حرکت طولی، عرضی و عمودی میز به وسیله پیچ و مهره و همچنین به صورت خودکار امکان‌پذیر است.

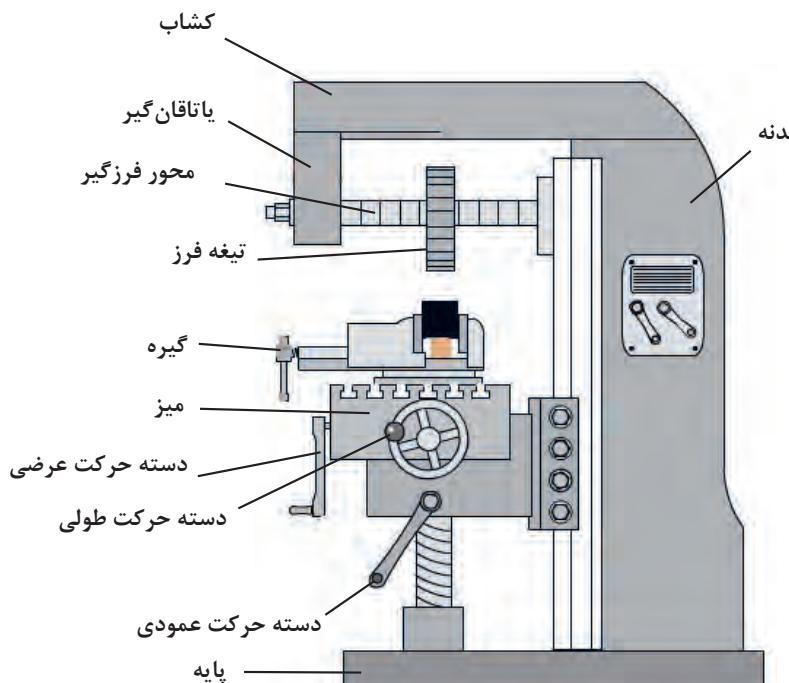


شکل ۸




شکل ۹

- ماشین فرز عمودی: با توجه به این که محور ابزارگیر این دستگاه‌ها به صورت عمودی است به دستگاه‌های فرز عمودی معروف هستند. به این ترتیب این نوع دستگاه قادر به ماشین‌کاری قطعات مختلفی هستند که در زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می‌کنید (شکل ۱۰).

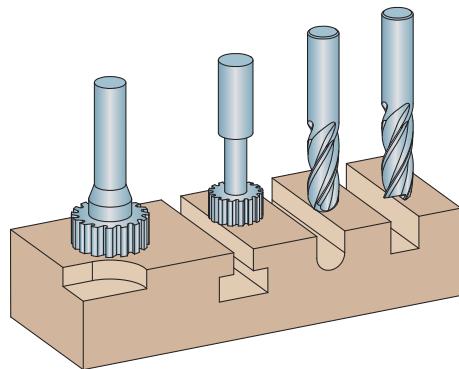

شکل ۱۰

قسمت‌های مختلف آن شبیه ماشین فرز افقی است. محور فرزگیر در داخل قسمتی به نام کلگی دستگاه سوار می‌شود که البته در بعضی از انواع آن و در صورت نیاز می‌تواند تحت زاویه قرار داده شود و در برخی دستگاه‌ها می‌توان با تعویض بعضی قسمت‌ها، آن را به نوع افقی تبدیل کرد. باید در نظر داشت که امتداد محور فرزگیر باید همواره بر سطح تراش عمود باشد. به کمک این ماشین می‌توان کارهایی مثل پیشانی تراشی، شیار تراشی، سطوح زاویه‌دار و... را انجام داد (شکل ۱۱).

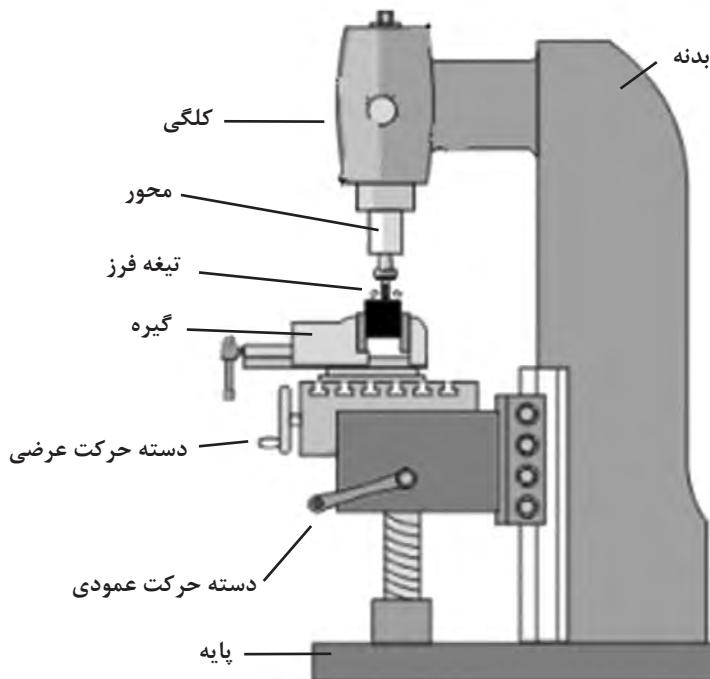


شکل ۱۱



شکل ۱۲

ماشین فرز اونیورسال: این دستگاه‌ها دارای محور کارعمودی و افقی بوده و ساختمان آن شبیه به ماشین فرز افقی است و معمولاً میز این دستگاه‌ها حدود ۴۰ درجه به چپ و راست قابل انحراف می‌باشد. در این نوع دستگاه حرکت میله هادی میز از طریق چرخ دندنهای تعویضی به دستگاه تقسیم منتقل شده و حرکت دورانی قطعه کار را به طور همزمان امکان‌پذیر می‌سازد. بدین ترتیب علاوه بر کارهای معمولی، شیارها، چرخ دندنه، تیغه‌فرزها و برقوهای مارپیچ و همچنین دندنهای حلزونی به کمک آنها قابل ساخت است. ماشین فرز FP4M از نوع فرز اونیورسال است (این دستگاه دارای میز اونیورسال و قابل انحراف بوده که می‌تواند جایگزین میز معمولی گردد) (شکل ۱۲).

با توجه به اینکه مبنای آموزش، دستگاه فرز مدل FP4M ساخت تبریز می‌باشد، در زیر به توضیح در مورد بعضی از قسمت‌های آن می‌پردازیم (شکل ۱۳):

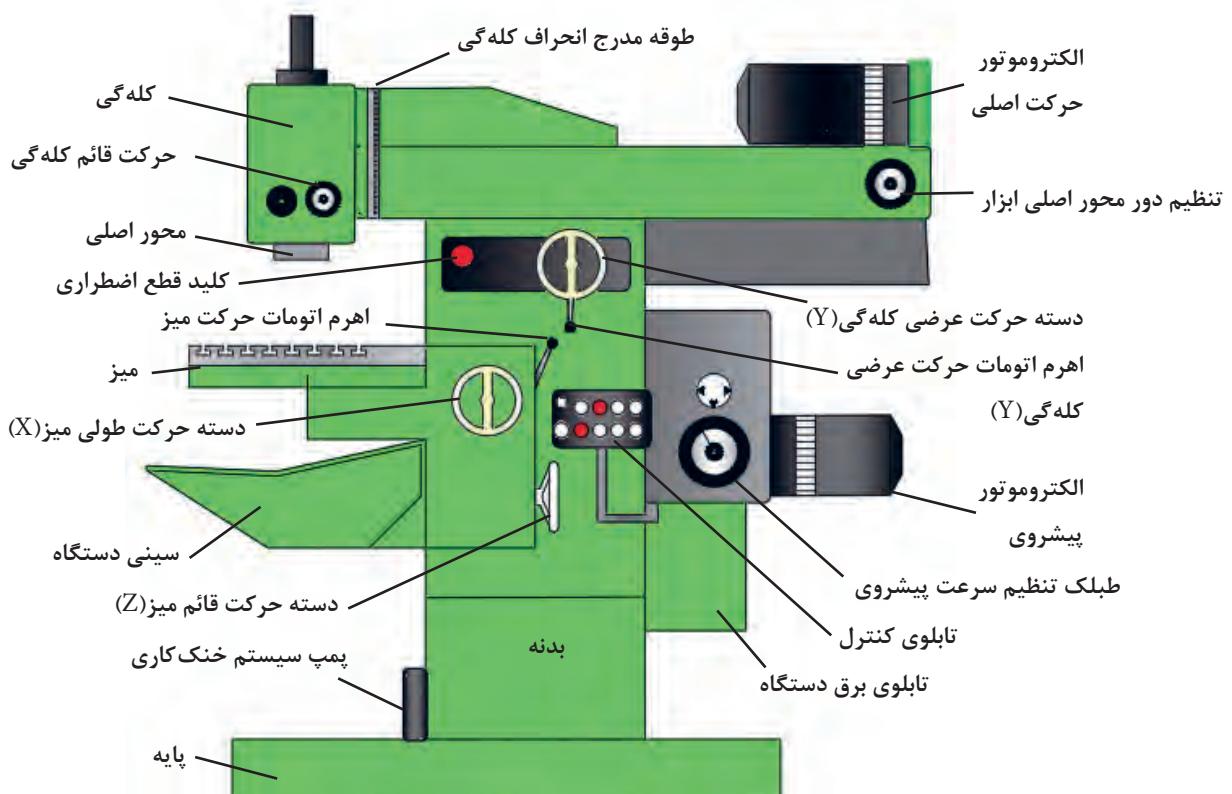

شکل ۱۳

اجزای ماشین فرز

۱- بدن دستگاه: معمولاً از جنس چدن و به روش ریخته گری تهیه می شود و قسمت های مختلف ماشین روی آن سوار می شود.

۲- جعبه‌دنده: این ماشین دارای دو جعبه‌دنده مجزا، به شرح زیر می‌باشد:

الف) جعبه‌دنده مخصوص دوران محور اصلی با ۱۸ دور مختلف با ترمز مغناطیسی، برای تنظیم دور ابتدا فلکه میانی را به سمت عقب کشیده و سپس طبلک تنظیم دور را بچرخانید تا در قسمت بالا قرار بگیرد. سپس حلقه میانی را رها کنید. علامت فلش دور تنظیمی را نشان می‌دهد.

**ب) جعبه‌دنده مخصوص سرعت پیشروی طولی، عرضی، ارتفاع
به همراه حرکت خرگوشی (سریع).**

برای تنظیم سرعت پیشروی، حلقه را به طرف عقب بکشید و سپس طبلک تنظیم کننده را بچرخانید تا عدد مورد نظر در قسمت بالا قرار بگیرد. عدد رویه روی شاخص، مقدار پیشروی تنظیمی است (شکل ۱۴ و ۱۵).


شکل ۱۴



شکل ۱۵

دو، تند و کند دستگاه با حالت I و II مشخص شده است.

هنگامی که دستگاه وشن است هیچگاه اقدام به تنظیم دو، و پیش روی دستگاه نکنید.

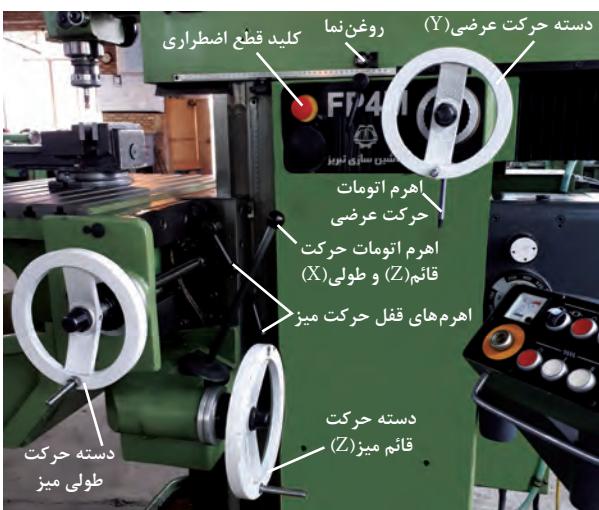

۱۶

۳- میز: میز دستگاه دارای جابه‌جایی طولی، عمودی است و جابه‌جایی عرضی توسط کشابی که در قسمت بالای دستگاه است، محور ابزار را جابه‌جا می‌کند. حرکت‌های طولی، عرضی و عمودی به صورت دستی و حرکت خودکار در دو جهت X و Z امکان‌پذیر است. در ضمن علاوه بر حرکت عمودی میز، محور ابزار نیز دارای حرکت عمودی در فاصله‌های کوتاه می‌باشد که امکان سوراخ‌کاری را مانند دریل ستونی به صورت دستی، تأمین می‌کند (شکل ۱۶).

نکته

!

هشدار

■ این ماشین فرز دارای تجهیزات جانبی از قبیل دستگاه تقسیم، میز گردان، میز ساده، میز اونیورسال، کلگی (قابل دوران حول محور افق) به صورت اونیورسال، درن های کوتاه و بلند، چرخ دنده های تعویضی، در بعضی موارد خط کش دیجیتال X, y, z (نمایش وضعیت رقمی) ... است.

■ محدوده حرکت طولی میز ۵۰۰ mm

■ محدوده حرکت قائم میز (ارتفاع) ۴۰۰ mm

■ محدوده حرکت عرضی ابزارگیر ۴۰۰ mm

■ محدوده حرکت ارتفاعی محور داخلی کلگی ۹۰ mm



شکل ۱۷



شکل ۱۸

۴- کلگی دستگاه: محور فرزگیر عمودی روی آن بسته می شود. کلگی قابلیت دوران حول محور افقی را دارد که امکان فرزکاری سطوح شبیدار را فراهم می سازد. ضمناً محور فرزگیر توسط دسته حرکت عمودی به اندازه ۹۰ میلی متر جابه جا می شود.

۵- سیستم روانکاری

الف) به صورت مرکزی و اتومات قابل تنظیم است که طی سیستم های کنترلی از تابلو برق جهت کلگی صورت می پذیرد و تغذیه روغن آن از گیربکس اصلی می باشد.

ب) به صورت دستی مرکزی: توسط تلمبه دستی برای ریل های طولی و ارتفاع صورت می گیرد، روغن آن توسط مخزنی که در کنار دستگاه نصب شده تغذیه می شود.

در مورد سرویس و روغن کاری دستگاه به نکات ذیل توجه نمایید:

■ ماشین را پیوسته روغن کاری نمایید. ماشین کاری در مدت زمان طولانی، تعمیر و سرویس بیشتری لازم دارد.

■ فقط از روغن های مناسب استفاده کنید (با توجه به توصیه کارخانه)

■ در صورت تعویض روغن، لوله ها و محفظه های روغن را تمیز نمایید.

■ همواره از پارچه های بدون پُر استفاده نمایید (شکل ۱۸).

نکته



جهت اطمینان از مقدار روغن سیستم روانکاری، شاخص چشمی روغن در حالت خاموشی دستگاه به اندازه نصف پر باشد.

هشدار



برای نصب گیره و لوازم الحاقی سنگین بر روی میز از جرثقیل کارگاهی کمک بگیرید.



شکل ۱۹

۶- سیستم خنک کاری: سیستم خنک کاری که مخزن آن در کف و پایه دستگاه پیش‌بینی شده است و توسط پمپ و شیلنگ به محل براده‌برداری انتقال می‌یابد و با شیر تنظیم می‌توان مقدار مصرف آن را کنترل نمود.

۷- تابلو کنترل: توسط این تابلو می‌توان حرکت‌های برشی، اتومات کند و سریع، ترمز مغناطیسی، سیستم خنک کاری را کنترل نمود این تابلو مجهز به نمایشگر شدت جریان مصرفی است (شکل ۱۹).

■ مایع خنک کاری توسط کلید قابل کنترل است.

- با استفاده از کلید در دو حالت کند (+) و تند (-) می‌توان دورهای مختلف را برای محور کار تنظیم نمود.
- کلید ترمز محور که باعث نگه داشتن محور فرزگیر در هنگام خاموش کردن دستگاه می‌شود. در صورتی که کلید در وضعیت خاموش باشد، دستگاه روشن نمی‌گردد.
- برای انتقال سریع در زمان حرکت بدون بار از کلید حرکت سریع (خروجی) استفاده می‌شود.
- حرکت پیشروی به کمک کلیدهای تعییه شده به صورت کند و تند میسر می‌باشد، و به کمک کلید استپ پیشروی می‌توان پیشروی دستگاه را به طور موقت قطع کرد.

هشدار



هیچ‌گاه در حین براده‌برداری از کلید حرکت سریع پیشروی استفاده نشود.


کلیدهای پشت تابلو برق دستگاه:

■ کلید قطع اضطراری که روی تابلو کنترل نصب شده است، برق دستگاه را خاموش می‌کند و حرکت دستگاه متوقف می‌شود و تا زمانی که وصل نشود دستگاه راهاندازی نخواهد شد. روی بدنه دستگاه نیز یک کلید اضطراری دیگر تعییه شده است (شکل ۲۰).

■ تابلو برق: وظیفه تقسیم برق به قسمت‌های مختلف را به عهده دارد.

■ کلید برق اصلی: برق کل دستگاه را قطع و یا وصل می‌کند.

■ کلید چپ‌گرد و راست‌گرد برای تغییر جهت دوران: محور دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

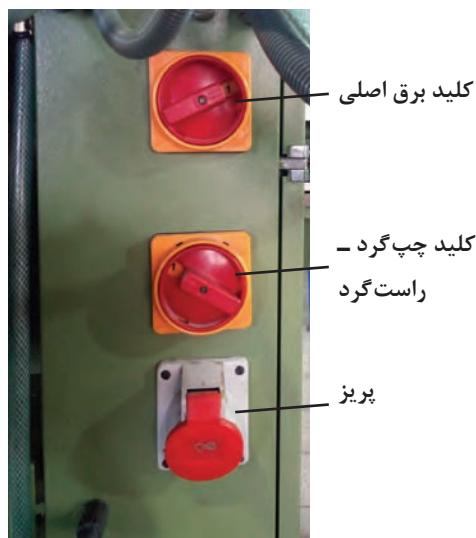


شکل ۲۰



همواره به خاطر داشته باشیم که کابل اتصال زمین (ارت) سالم باشد.

ارزشیابی:

نام قسمت‌های شماره‌گذاری شده را بنویسید!

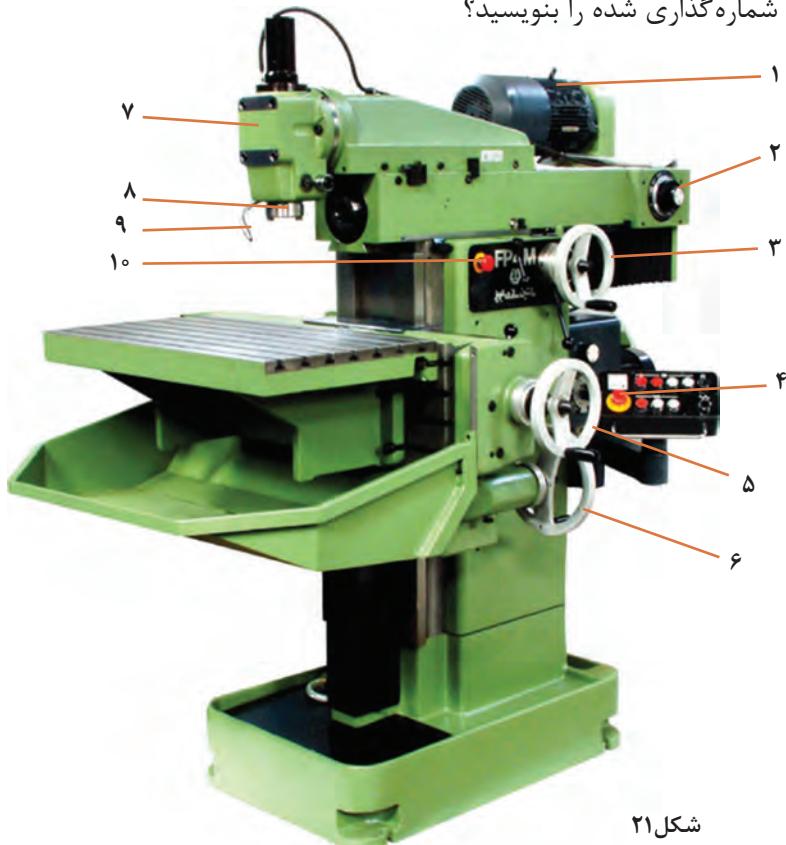

شکل ۲۱

کاربرد	نام	شماره
تأمین نیروی لازم جهت حرکت محور اصلی دستگاه	الکتروموتور	۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
		۷
		۸
		۹
		۱۰

فعالیت
تحقیقی



فعالیت
کارگاهی



با استفاده از منابع مختلف در دسترس در مورد انواع دستگاه‌های فرز تحقیق کرده و در کلاس ارائه نمایید.

راه اندازی دستگاه وسایل مورد نیاز: ■ دستگاه فرز

نکات ایمنی



■ قبل از روشن کردن دستگاه از درگیر نبودن ابزار با قطعه کار و گیره مطمئن شوید.

■ ابزار و وسایل اضافی را از روی میز دستگاه دور کنید.

■ در صورتی که قطعه کار روی دستگاه بسته شده است از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

■ در صورتی که محور افقی بلند روی دستگاه نصب گردیده است، هیچ‌گاه آن را بدون نصب یاتاقان جلوی دستگاه راه اندازی نکنید.

توجه



در صورتی که دستگاه دارای نشتی روغن است مسئول کارگاه را مطلع نمایید.

مراحل انجام کار:

بعد از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی مراحل زیر را تحت نظر هنرآموز انجام دهید.


۱ چشمی روغن (روغن نما) جعبه‌دنده‌های اصلی و پیشروی دستگاه را کنترل نمایید. (سطح روغن چشمی باید تا شاخص تعیین شده باشد).

۲ سیستم روغن کاری مرکزی (روغن کاری ریل‌ها) را بررسی کنید که از شاخص مینیمم کمتر نباشد. (توجه روغن این مخزن مصرفی است هر چند روز یک بار بایستی پر شود).

۳ قبل از شروع به کار، جهت روغن کاری دستگاه اهرم پمپ دستی را چند بار حرکت دهید.

۴ اهرم حرکت خودکار دستگاه را در وضعیت خلاص قرار دهید.

۵ پس از حصول اطمینان از عدم برخورد تیغه فرز با قطعه کار و یا گیره، کلید برق اصلی را وصل و دستگاه را روشن کنید.

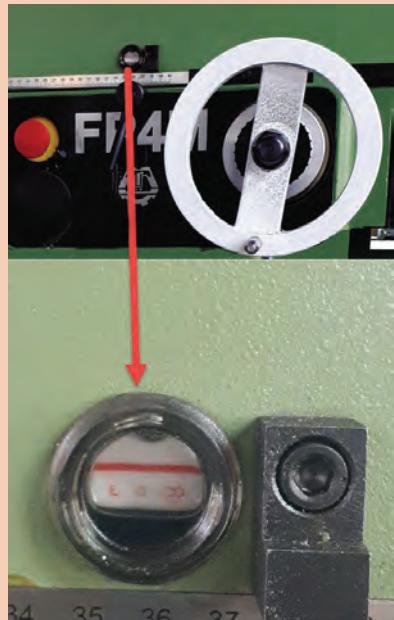

شکل ۲۲



در صورتی که قسمتی از دستگاه آسیب ببیند چه اقدامی انجام می‌دهید؟


الف) به هنرآموز اطلاع می‌دهم.

ب) بدون اطلاع هنرآموز به کار ادامه می‌دهم.

ج) دستگاه را خاموش کرده و سعی در برطرف کردن عیب دستگاه می‌کنم.

تیغه‌فرزها

برای براده‌برداری در ماشین‌های فرز از تیغه‌فرز استفاده می‌شود. این ایزارها دارای تعدادی لبه‌های برنده هستند که با حرکت دورانی عمل براده‌برداری از روی قطعه کار را انجام می‌دهند. فرم اصلی هر لبه برنده را یک گوشه تشکیل داده که زوایای اصلی را می‌توان روی آنها تشخیص داد.

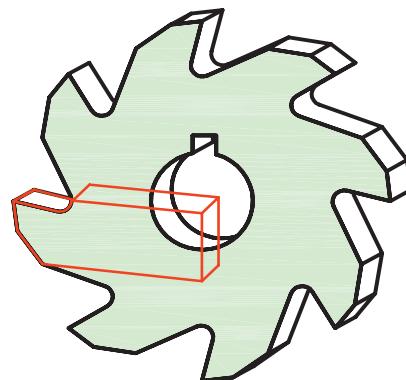

شکل ۲۳

طبقه‌بندی تیغه‌فرزها:

تیغه‌فرزها از نظر شکل و لبه‌های برنده با هم متفاوت هستند. تعداد دندانه و زوایای تیغه‌فرزها به جنس قطعه کار و قطر آنها بستگی دارد که از این نظر تیغه‌فرزهای غلتکی در سه گروه معرفی شده‌اند (جدول ۱).

جدول ۱

تیپ	شكل مقطع تیغه فرز غلتکی	تعداد دندانه	زاویه آزاد (α)	کاربرد
W		۸ - ۴	۸°	فلزات نرم مثل آلمینیوم و مس
N		۱۰ - ۶	۷°	فولاد ساختمانی، چدن و فلزات غیر آهنی
H		۱۶ - ۱۰	۴°	فولادهای سخت

نکته




با توجه به جدول، تیپ تیغه فرزها با تعداد دندانه بیشتر (دنده ریزتر) برای فلزات سخت‌تر به کار می‌روند.


انواع تیغه فرزها از نظر جهت پیچش (شکل ۲۴)

برای شناسایی بهتر جهت مارپیچ باید بدانیم که تیغه راست‌گرد علامت «ر» فارسی را تداعی می‌کند.

تیغه فرز راست‌گرد

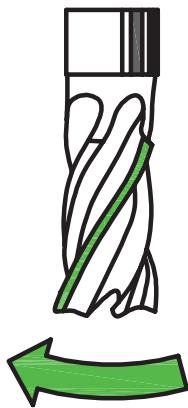

تیغه فرز چپ‌گرد

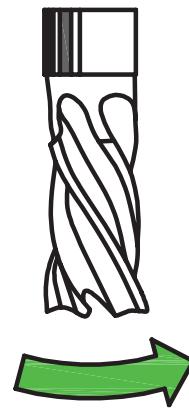

گردش محور در جهت خلاف عقربه ساعت

شکل ۲۴

نکته



قبل از شروع به کار با تیغه فرز انگشتی و یا غلتکی حتماً به جهت گردش محور دقต کنید.

جنس و شکل تیغه فرزها: جنس تیغه فرزها متناسب با جنس قطعه کار انتخاب می‌شود که در زیر به بعضی از ویژگی‌های آنها اشاره شده است: (جدول ۲ و ۳)

جدول ۲

ردیف	جنس تیغه فرزها	خصوصیات و کاربرد آنها
۱	فولاد ابزار سازی	در مصارف محدود و تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد از آنها استفاده می‌شود.
۲	فولاد ابزار آلیاژی	متداول ترین نوع تیغه فرزها هستند و تا ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد مقاومت خود را حفظ می‌کنند. آنها را با علامت SS و HSS نشان می‌دهند.
۳	کاربیدهای سمنتی شده (فلزات سخت)	بهترین شرایط برای براده‌برداری را دارند و قابلیت خود را تا ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد حفظ می‌نمایند و در تولید تیغه فرزهای تیغچه‌دار استفاده می‌شوند.
۴	سرامیک‌ها	مقاومت سرامیک‌ها در مقابل سایش و حرارت بسیار زیاد است و تا ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد سختی خود را حفظ می‌نمایند و برای براده‌برداری فولادهای سخت مناسب هستند.

جدول ۳- انواع تیغه فرز با توجه به شکل و سطح تیغه ها

ردیف	نام تیغه فرز	شکل	ردیف	نام تیغه فرز	شکل
۱	غلتکی		۴	انگشتی	
۲	غلتکی پیشانی		۵	تیغچه دار	
۳	پولکی		۶	شیارتراش	
۴	زاویه تراش		۷	فرم تراش	
۵	برش		۸	مدولی	

در پرداخت کاری از تیغچه های (اینسرت) با تعداد و لبه کمتر (مثلث، لوزی) درخشن کاری که نیاز به استحکام بیشتر است از اینسرت های با لبه بیشتر یا مقاطع گرد استفاده می شود.


نکته



تیغه فرزهای غلتکی: این تیغه فرزها لبه برنده محیطی به صورت مستقیم یا مارپیچ دارند و برای فرز کاری سطوح تخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. تیغه فرزهای با شیار مارپیچ در مقایسه با تیغه‌های با شیار مستقیم آرام‌تر کار می‌کنند ولی عیب آنها در ایجاد نیروی محوری است لذا در هنگام سوار کردن روی میله فرز گیر دستگاه، بایستی آن را به نحوی قرار داد که امتداد نیروی محوری در جهت بدنه دستگاه فرز باشد، در غیر این صورت ممکن است یاتاقان فرز گیر از محور خارج شده، ایجاد صدمه کند (شکل ۲۵ و ۲۶).

تصویر کاربردی	شکل	نوع
		غلتکی محیطی

شکل ۲۵

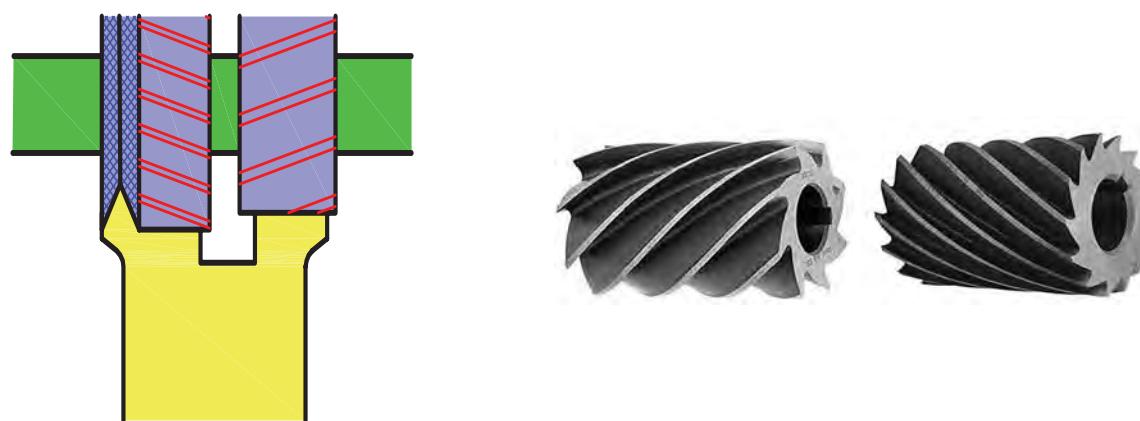


کوبل کردن تیغه فرزهای غلتکی


توجه به جهت گردش تیغه فرز در هنگام نصب

شکل ۲۶

■ **تیغه فرزهای غلتکی پیشانی:** این تیغه فرزها علاوه بر لبه‌های برنده محیطی، در پیشانی آنها نیز لبه برنده ایجاد شده و برای فرز کاری سطوح تخت و پله‌دار مناسب هستند. فرز کاری سطوح مستوی با این تیغه فرزها سطح صاف‌تری را نسبت به تیغه فرزهای غلتکی ایجاد می‌کند (شکل ۲۷).

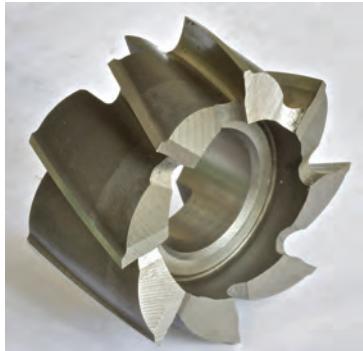
تصویر کاربردی	شکل	نوع
		غلتکی پیشانی

شکل ۲۷

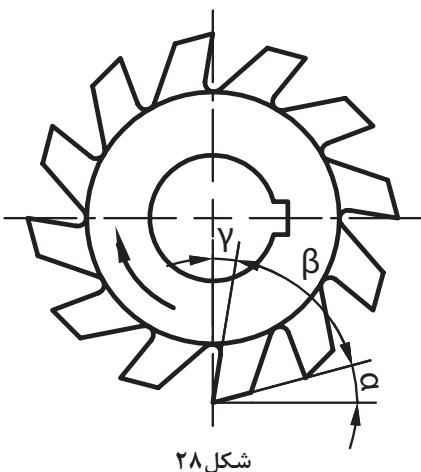

شکل ۲۸

جداول مربوط به زوایای تیغه فرز در کتاب همراه هنرجو آمده است.

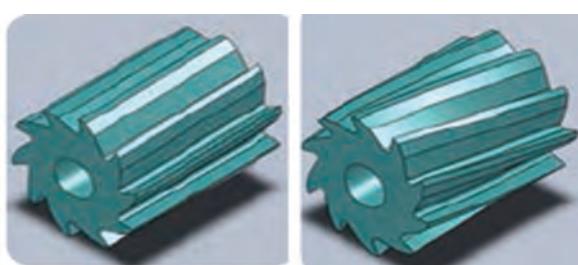

تیغه فرز دارای لبه‌های برندۀ مارپیچ تیغه فرز دارای لبه برندۀ مستقیم

شکل ۲۹

زوایای تیغه فرزها

لبه برندۀ تیغه فرزها مانند رنده‌های تراشکاری دارای زوایایی است که مقدار آنها با توجه به نوع و جنس تیغه فرز و جنس قطعه کار و همچنین روش براده‌برداری متفاوت است (شکل ۲۸).

α - زاویه آزاد: زاویه بین سطح آزاد تیغه فرز و سطح مماس بر سطح قطعه کار را گویند که مقدار آن معمولاً بین ۴ تا ۱۴ درجه است.

β - زاویه گوه: زاویه بین سطح آزاد و سطح براده را گویند و معمولاً بین ۵۵° تا ۸۰° انتخاب می‌شود. هرچه جنس قطعه سخت‌تر باشد مقدار زاویه گوه بیشتر و برای قطعات نرم‌تر زاویه گوه کمتر انتخاب می‌شود.

γ - زاویه براده: زاویه بین سطح براده و سطح قائم را گویند و مقدار تقریبی آن بین ۵° تا ۳۰° است.

σ - زاویه برش: به مجموع زوایای آزاد و زاویه گوه گویند.

λ - زاویه مارپیچ: تیغه فرز ممکن است دارای لبه‌های برندۀ مستقیم (موازی محور فرز) و یا لبه برندۀ مارپیچ باشد. مقدار این زاویه به گام مارپیچ بستگی داشته و مقدار آن برای اجسام سخت در حدود ۱۰° تا ۳۵° درجه و برای اجسام نرم مقدار آن در حدود ۲۵° تا ۴۵° است (شکل ۲۹).



۱ نام تیغه فرزهای جدول را بنویسید.

	۵		۱
	۶		۲
	۷		۳
	۸		۴

-۱- تیغه فرز
-۲- تیغه فرز
-۳- تیغه فرز
-۴- تیغه فرز
-۵- تیغه فرز
-۶- تیغه فرز
-۷- تیغه فرز
-۸- تیغه فرز

۲ در مورد اعداد حک شده روی تیغه فرزها تحقیق کرده و در کلاس ارائه نمایید.

وسایل بستن تیغه فرز

برای بستن محکم، مطمئن و بدون لنگی تیغه فرز، از انواع میله فرزگیر و کُلت استفاده می‌شود. دنباله میله فرزگیرها را به منظور سوار کردن در سوراخ مخروطی محور اصلی دستگاه فرز، به فرم مخروطی می‌سازند. دنباله مخروطی میله فرزگیرها در دو نوع با نسبت مخروطی زیاد و با نسبت مخروطی کم ساخته می‌شوند.

میله فرزگیرها را به طور کلی به دو نوع دوطرفه (بلند) و یک طرفه (کوتاه) تقسیم می‌کنند.

■ **میله فرزگیرهای دو طرفه (بلند):** برای بستن تیغه فرزهای سوراخدار مثل (غلنکی، پولکی، ارهای، مدولی و...) روی ماشین فرز افقی به کار می‌رود. میله فرزگیر را با قطرهای مختلفی می‌سازند که در سیستم متريک معمولاً دارای قطر ۱۶-۲۷-۳۲ میلی‌متر می‌باشند. بر روی میله فرزگیر بوش‌هایی در نظر گرفته شده است که توسط آن می‌توان تیغه فرز را در موقعیت مناسبی از میله فرزگیر تنظیم کرد. روی میله فرزگیر جای خاری به منظور اتصال موقت تیغه فرز و میله فرزگیر تعابیه شده است.



شکل ۳۰



شکل ۳۱

■ **میله فرزگیر یک طرفه (کوتاه):** میله فرزگیر یک طرفه معمولاً برای بستن تیغه فرز سوراخدار بر روی محور ماشین‌های فرز عمودی و افقی به کار می‌رود. این میله فرزگیرها دارای خار طولی یا عرضی (پیشانی) می‌باشند که بر حسب نوع جای خار تیغه فرز، مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۳۱).



شکل ۳۲

■ **فرزگیر (کُلت):** تیغه فرزهای پیشانی تراش، انگشتی و هر نوع دیگری که دارای دنباله استوانه‌ای هستند را در کُلت می‌بندند. کُلت درون سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه جا زده شده و به وسیله یک پیچ بلند از پشت دستگاه محکم بسته می‌شود (شکل ۳۲).




نصب تیغه فرز پیشانی تراش وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز عمودی
- ۲ آچار مخصوص بستن فرزگیر
- ۳ فرزگیر (کولت)
- ۴ تیغه فرز پیشانی تراش

مراحل انجام کار:

پس از پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و دستکش (فقط برای بستن) وسایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنرآموز و با نظارت او انجام دهید.

- ۱ بررسی کنید دستگاه و ابزارها سالم و تمیز باشند. (در صورت لزوم تمیز و تعویض نمایید).
- ۲ مطابق شکل ۳۳ تیغه فرز را داخل فرزگیر قرار دهید.

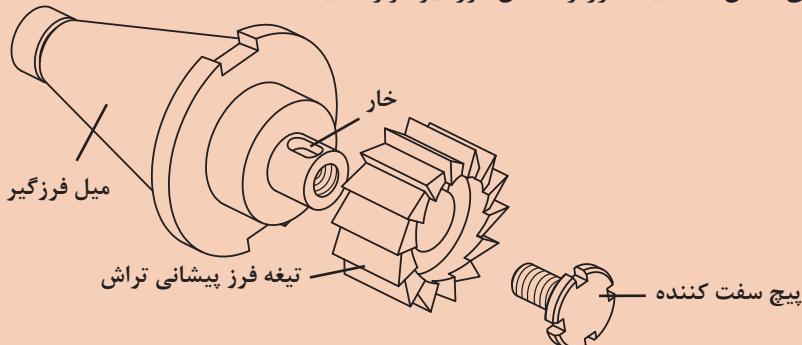

شکل ۳۳

نکته



برای بستن می‌توان، از دستگاه کمکی بستن تیغه فرز روی فرزگیر مطابق شکل ۳۴ اقدام کرد.



شکل ۳۴



۱ دقت شود خار روی فرزگیر، متناسب با شیار تیغه فرز باشد.



شکل ۳۵


۲ دستگاه را خاموش کرده و روی دور کم تنظیم کنید.

۲ فرزگیر را تمیز کرده و داخل گلوبی دستگاه طوری قرار دهید که زبانه محور فرزگیر داخل شیار فرزگیر قرار گرفته و آن را با آچار مخصوص سفت کنید. (باید در نظر داشته باشیم که گاهی فرزگیر از قبل بر روی محور ماشین نصب شده است که در این صورت می‌توانیم فقط تیغه فرز را تعویض کنیم)
۲ آچار را از روی محور فرزگیر بردارید.

هشدار



هیچ گاه آچار روی دستگاه باقی نماند.

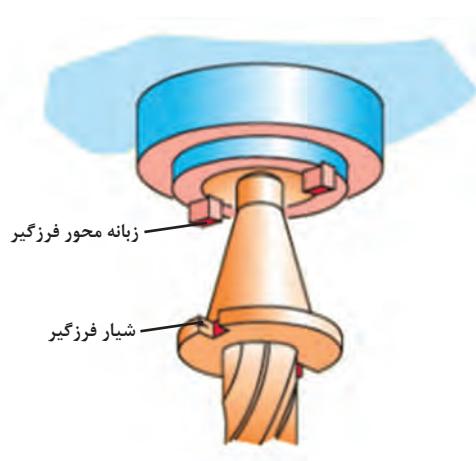

شکل ۳۶



شکل ۳۷



نصب تیغه فرز غلتکی روی میله فرزگیر بلند

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز افقی
- ۲ آچار بستن فرزگیر
- ۳ فرزگیر بلند
- ۴ تیغه فرز غلتکی

کلید برق اصلی دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

هنگام باز و بست پیچ‌ها از آچار مناسب استفاده شود.

در هنگام جابه‌جایی و بستن تیغه فرز از پارچه استفاده شود.

از ضربه زدن به محور و تیغه فرز خودداری کنید.



شکل ۳۸-الف



شکل ۳۸-ب

مراحل انجام کار:

پس از پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی: وسایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنر آموز و با نظارت او انجام دهید.

تیغه فرز غلتکی و آچار مناسب را تحويل بگیرید.

ابتدا مهره سر میله فرزگیر بلند را شل کنید.

پیچ یاتاقان متحرک دارای وزن زیادی است). کنید (یاتاقان متحرک را شل کرده و آن را به آرامی از دستگاه جدا

جهت تنظیم فاصله تیغه فرز ابتدا چند بوش را روی میله قرار دهید و سپس تیغه فرز را روی میله قرار داده، خار آن را جا بزنید (بهتر است در صورت امکان تمام طول میله دارای خار باشد) (شکل ۳۸-الف).

مهره سر میله را کمی محکم کنید(شکل ۳۸-ب).

تکیه‌گاه متحرک را در محل مناسب قرار داده و پیچ آن را محکم کنید (شکل ۳۸-ج)..

پیچ انتهای میله فرزگیر را محکم کنید.



۱ هیچ‌گاه بدون قراردادن یاتاقان اقدام به باز یا بستن مهره نکنید.

۲ استفاده از آچار فرانسه و چکش برای باز و بسته کردن مهره ممنوع است.

شکل ۳۸-ج

ساعت اندازه‌گیری

پرسش



به شکل با دقیق نگاه کنید، ساعت نصب شده روی دستگاه فرز چه عملی را انجام می‌دهد؟



شکل ۳۹

یکی از وسایل اندازه‌گیری که هم می‌تواند عمل اندازه‌گیری و هم کار کنترل را انجام دهد ساعت اندازه‌گیری است. ساعت اندازه‌گیری به یک صفحه مدرج عقربه‌دار مجهر است که می‌تواند اندازه و یا انحراف از اندازه‌های کوچک را به وسیله عقربه با بزرگ‌نمایی نشان دهد (شکل ۳۹).

ساعت‌های اندازه‌گیری بر حسب کاربرد در شکل‌های متنوع و با تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری مختلف ساخته می‌شوند (شکل ۴۰).



شکل ۴۰

ساعت اندازه‌گیری دارای ویژگی‌هایی است که باعث استفاده زیاد آن در صنعت گردیده است از جمله:

■ قابلیت بزرگ‌نمایی ۱:۱۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰.

■ نیروی دست و همچنین حرارت دست اندازه‌گیر در مقدار اندازه تأثیری ندارد.


■ خطای چشمی کم بوده و خواندن اندازه راحت‌تر است.

■ در برابر تغییرات اندازه حساس است.

■ محدودیت‌های ساعت اندازه‌گیری:

■ در برابر ضربه بسیار حساس و آسیب‌پذیر است.

■ گستره اندازه‌گیری آن محدود است.

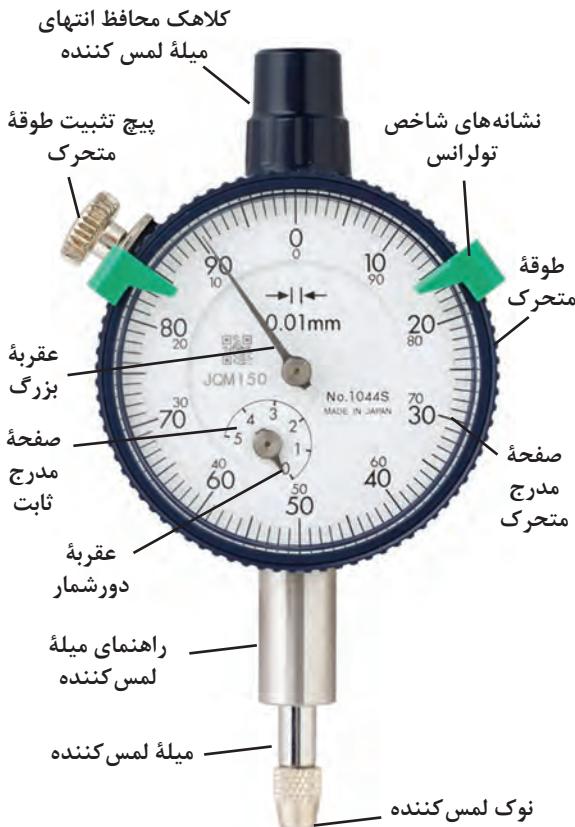

شکل ۴۱

اجزای ساعت اندازه گیری (شکل ۴۱):

- ۱ میله لمس کننده وظیفه انتقال اندازه به چرخ دنده های داخلی را به عهده دارد.
- ۲ نوک میله لمس کننده که به شکل عدسی، کروی، مخروطی ساخته می شود. چرا؟
- ۳ طوقه متحرک به صفحه ساعت متصل بوده و برای تنظیم ساعت در ابتدای کار به کار می رود.
- ۴ شاخص های تولرانسی که روی طوقه متحرک نصب شده و برای نشان دادن محدوده تولرانس اندازه قطعه به کار می رود.
- ۵ صفحه مدرج بزرگ که برای نشان دادن اندازه های کوچک (اعشاری) است و با عقربه بزرگ کار می کند.
- ۶ عقربه بزرگ برای نشان دادن اندازه های کوچک (اعشاری) به کار می رود که با صفحه بزرگ کار می کند.
- ۷ پیچ و زبانه قفل کننده طوقه متحرک که پس از تنظیم ساعت، پیچ آن محکم می شود.


- ۸ صفحه مدرج کوچک (دورشمار) که اندازه های بزرگ را نشان می دهد. این صفحه ثابت است.
 - ۹ عقربه کوچک که همراه با صفحه کوچک ساعت از آن استفاده می شود (دور شمار).
- تفکیک پذیری و گستره اندازه گیری ساعت های اندازه گیری:**
از مشخصات عمده و مهم هر وسیله اندازه گیری، تفکیک پذیری و گستره اندازه گیری است که در مورد ساعت اندازه گیری به یکدیگر بستگی دارند.

معمولًاً ساعت با گستره اندازه گیری پایین دارای تفکیک پذیری بالا می باشد و بر عکس ساعت با گستره اندازه گیری بالا دارای تفکیک پذیری پایین می باشد.

توجه



ساعت های اندازه گیری در سیستم متریک و سیستم اینچی ساخته می شوند که در اینجا فقط به یک نوع ساعت اندازه گیری میلی متری پرداخته می شود:

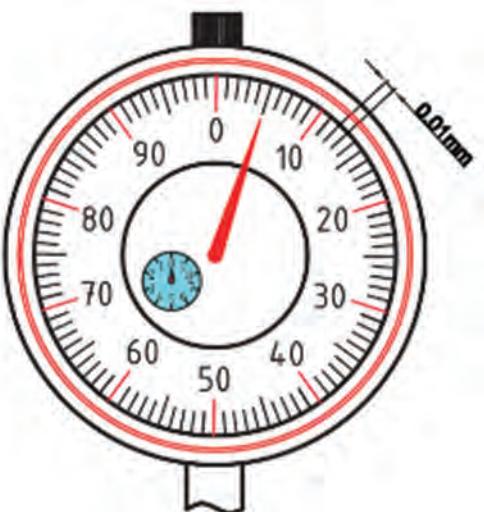

شکل ۴۲

ساعت اندازه‌گیری میلی‌متری با تفکیک پذیری $10/0$ میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری 10 میلی‌متر: صفحه بزرگ ساعت 100 قسمتی است، به ازای یک میلی‌متر جابه‌جایی میله لمس‌کننده عقربه بزرگ یک دور کامل می‌چرخد بنابراین هر دور کامل عقربه بزرگ میلی‌متر است. بنابراین هر دور کامل عقربه بزرگ ساعت، معادل $10 = 1 \times 100$ است.

صفحه کوچک 10 قسمت است و به ازای هر دور کامل عقربه بزرگ، عقربه کوچک یک واحد روی صفحه کوچک جابه‌جا می‌شود، پس هر واحد صفحه کوچک معادل 1 میلی‌متر است و گستره اندازه‌گیری ساعت $10 = 1 \times 10 = 10$ mm است (شکل ۴۲).



شکل ۴۳

مثال: در ساعت اندازه‌گیری نشان داده شده اگر عقربه بزرگ روی فاصله 47 از صفحه بزرگ قرار داشته باشد و عقربه کوچک دور شمار هم کمی جلوتر از عدد 5 باشد، مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟ (شکل ۴۳).

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{صفحه کوچک} = 5 \text{ mm} \\ \text{اندازه برابر است با } 5/47 \text{ میلی‌متر} \\ \text{صفحه بزرگ} = 47 \times 0/01 = 0/47 \text{ mm} \end{array} \right.$$

- ۱ در ساعت اندازه‌گیری اگر عقربه بزرگ روی فاصله 83 از صفحه بزرگ قرار داشته باشد و عقربه کوچک دور شمار هم کمی جلوتر از عدد 2 باشد، مقدار اندازه چند میلی‌متر است؟
- ۲ در ساعت اندازه‌گیری با تفکیک پذیری $10/0$ و گستره اندازه‌گیری 10 میلی‌متر، اگر میله لمس‌کننده $7/33$ میلی‌متر جابه‌جا شده باشد وضعیت عقربه‌های بزرگ و کوچک چگونه است.

پرسش



جدول زیر را کامل کنید.

فعالیت
کلاسی

ساعت (۰/۰۱ mm)		
عقربه دورشمار	عقربه بزرگ	اندازه نشان داده شده
۷	۷/۶۷ mm
۳	۲۴
.....	۸/۳۷ mm

ساعت اندازه‌گیری به تنها یک قابل استفاده نیست و باید آن را روی نگهدارنده مناسبی (پایه) سوار کرد. پایه‌های ساعت در انواع مختلفی عرضه می‌شوند که در زیر به شرح یک نمونه از آنها می‌پردازیم:
نگهدارنده میله‌ای با پایه آهن ریایی: این پایه دارای محل استقرار آهن ریایی است که به راحتی می‌توان آن را روی سطوح راهنمای دستگاه و یا هر محل دیگری، نصب کرد (شکل ۴۴).



شکل ۴۴

کاربردهای ساعت اندازه‌گیری در صنعت:

اندازه‌گیری: اندازه‌گیری طولی قطعات با دقت 0.01 تا 0.001 میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری بین 1 تا 100 میلی‌متر امکان‌پذیر است.

کنترل: یکی از کاربردهای خاص ساعت‌های اندازه‌گیری کنترل تولرانس‌های ابعادی و بعضی از تولرانس‌های هندسی قطعات صنعتی است. بعضی از ساعت‌های کنترلی روی پایه‌های مختلف در شکل زیر نشان داده شده است (شکل ۴۵).



ساعت مجهز به صفحه صافی



ساعت با پایه شیاردار



ساعت با نگهدارنده میله و پایه چدنی



ساعت با نگهدارنده میله و پایه چدنی



شکل ۴۵

بعضی از کاربردهای ساعت اندازه‌گیری

ردیف	شرح	شکل	ردیف	شرح
	شرح	ردیف		شکل
۱	کنترل گردی داخلی استوانه توسط ساعت با پایه شیاردار		۱	کنترل تختی (پستی و بلندی) سطح با ساعت اندازه‌گیر مجهز به صفحه صافی
۲	تعیین زاویه مخروط، با حرکت ساعت روی مخروطی که بین دو مرغک بسته شده		۲	کنترل تختی پیشانی توسط ساعت با پایه شیاردار
۳	کنترل لنگی با ساعت اندازه‌گیری روی قطعه بسته شده بین دو مرغک		۳	کنترل گردی میله بسته شده بین دو مرغک توسط ساعت
۴	کنترل تختی پیشانی طوقه با ساعت اندازه‌گیری مجهز به صفحه صافی		۴	کنترل گردی میله توسط ساعت با کمک قطعه جناقی

با جستجو در اینترنت و منابع دیگر در مورد انواع ساعت و کاربردهای آن تحقیق و به هنرآموز خود گزارش کنید.

تحقیق





کنترل صحت ساعت اندازه‌گیری


وسایل موردنیاز:

- ۱ ساعت (۰/۰۱۰ mm) میلی‌متر
- ۲ پایه میله‌ای
- ۳ صفحه صافی
- ۴ بلوک سنجه



- ساعت‌های اندازه‌گیری در مقابل ضربه حساس هستند از افتادن و ضربه خوردن آنها جلوگیری کنید.
- هنگام تحویل ساعت از سالم بودن ساعت و پایه مغناطیس اطمینان حاصل کنید.
- قبل از نصب، محل قرارگیری پایه ساعت را با پارچه تمیز کنید.
- چنانچه ساعت روی پایه نگهداری می‌شود، دقت شود که نوک میله لمس کننده رو به پایین و موازی میله نگهدارنده باشد.
- اگر ساعت بدون پایه است حتماً پس از اتمام کار در جعبه مخصوص نگهداری شود.
- از دست کاری و تعمیر ساعت توسط افراد غیر مسئول خودداری گردد.
- پیچ‌های اتصال و ثبیت را به اندازه مناسب سفت کنید.

مراحل انجام کار:

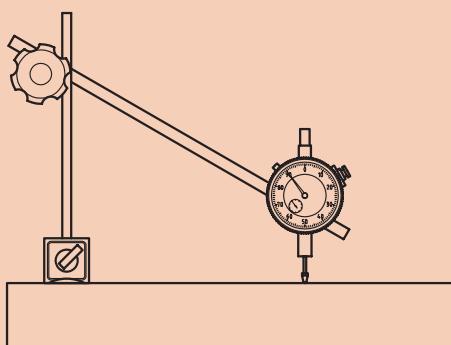

شکل ۴۶

۱ ساعت اندازه‌گیری را روی نگهدارنده مناسب سوار کنید و مجموعه را روی صفحه صافی قرار دهید و کلید مغناطیس را فعال کنید.

۲ سر میله لمس کننده را به طور عمود بر صفحه صافی مماس کرده و عقریه بزرگ را به اندازه حدود یک چهارم دور تحت فشردگی قرار دهید (شکل ۴۶).

۳ با استفاده از طوقه متحرک، صفر ساعت را زیر عقریه بزرگ تنظیم کنید.


۴ بلوک سنجه را زیر میله لمس کننده قرار دهید و اندازه نشان داده شده را بخوانید. (شکل ۴۷).

نکته: با توجه به شرایط کنترل لازم است ساعت اندازه‌گیری حدود یک چهارم گستره اندازه‌گیری اش فشرده شود.

۵ موقعیت عقریه کوچک را یادداشت کنید.

۶ عدد نشان داده شده توسط عقریه باید عدد روی بلوک سنجه باشد.

۷ میزان خطای ساعت را تعیین کنید.

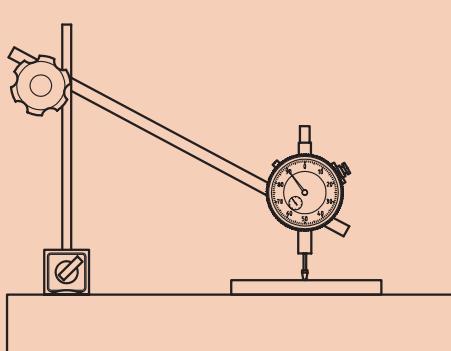

شکل ۴۷



نکات مهم در ارتباط با ساعت اندازه‌گیری

- با توجه به ابعاد قطعه کار از نگهدارنده مناسب استفاده شود. از سالم بودن مکانیزم آهنربای پایه نگهدارنده و بسته اطمینان حاصل شود.
- با توجه به اینکه ساعت‌های اندازه‌گیری با تفکیک‌پذیری زیاد، دارای گستره اندازه‌گیری کم هستند و فاقد دورشمارند، لذا باید در خواندن آن دقیق نمود تا در تعداد دور اشتباھی رخ ندهد.
- مقادیر صحیح را از روی صفحه کوچک (دورشمار) و اندازه‌های اشاری (کوچک) را از روی صفحه بزرگ ساعت بخوانید.
- برای اندازه‌گیری و یا کنترل سطوح شیب‌دار، نوک میله لمس‌کننده در بالاترین نقطه سطح شیب‌دار تنظیم و فشرده شود تا حرکت آن سیر نزولی داشته و از احتمال فشرده شدن زیاد آن در طول مسیر اندازه‌گیری یا کنترل جلوگیری شود.

متعلقات دستگاه فرز

با توجه به کارهای متنوع دستگاه فرز از وسایل و متعلقاتی استفاده می‌شود که در ادامه به توضیح برخی از آنها می‌پردازیم:

– وسایل بستن قطعه کار:

قطعات کار باید به طور مطمئن و محکم بسته شوند، در غیر این صورت در حین کار قطعه لرزش می‌کند و تغییر مکان پیدا می‌نماید و حتی ممکن است از جا کنده شود و خطرات غیرقابل پیش‌بینی را باعث گردد. قطعات روی میز ممکن است به سه حالت موازی با سطح میز، عمود بر سطح میز و یا تحت زاویه نسبت به سطح میز قرار گیرند. برای نگهداری قطعات از وسایل و تجهیزاتی استفاده می‌شود که عبارت‌اند از:

■ انواع گیره

■ بسته‌ها (روبنده‌ها)

■ صفحات گونیایی و زاویه‌دار

■ وسایل مخصوص (فیکسچر)

گیره: گیره متداول ترین وسیله برای بستن قطعه کار است که به کمک پیچ و مهروه روی میز دستگاه فرز بسته می‌شود. دامنه کار گیری آنها معمولاً زیاد نیست (شکل ۴۸). با توجه به شرایط ممکن است که گیره طوری نصب شود که فک‌های آن موازی میز و یا عمود بر میز باشد.

گیره ساده (موازی): سطح فک‌ها در این گیره موازی است.



گیره مدرج (پایه گردان)



گیره ساده



بستن گیره و ساعت کردن آن
وسایل و تجهیزات مورد نیاز

۱ گیره

۲ ساعت اندازه گیری و پایه


۳ چکش لاستیکی

۴ آچار مناسب

۵ شمش سنگ خورده

۶ گونیا

روند نمای انجام کار

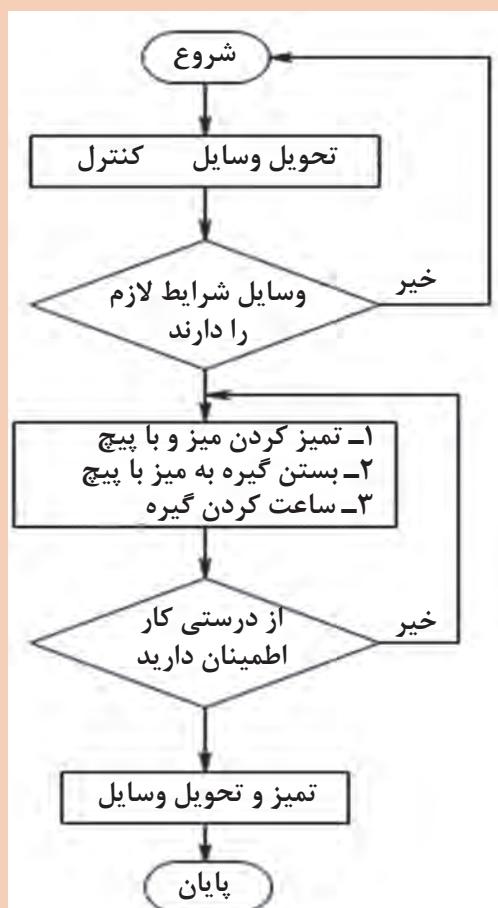


- برای حمل گیره حتماً از وسایل حمل مثل جرثقیل و یا میز چرخ دار استفاده کنید (شکل ۴۹).
- برای نصب از پیج T شکل و آچار مناسب استفاده کنید.
- با توجه به ابعاد قطعه از گیره مناسب استفاده شود.

مراحل انجام کار

- ۱ سطوح میز و کف گیره را تمیز نمایید و سپس گیره را روی میز قرار دهید.
- ۲ پیچ‌های گیره را در شیار میز قرار داده، آنها را کمی سفت کنید.



شکل ۴۹

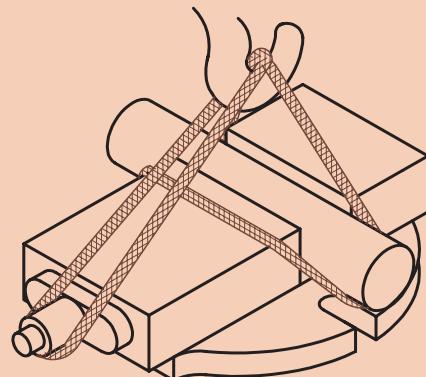

شکل ۵۰

نکته



از گونیا نیز مطابق شکل می‌توان برای تنظیم مقدماتی بهره برد.
 البته باید خاطرنشان کرد که در گیره‌های با پایه دووار این اقدام کافی نیست و باید فلک‌ها با ساعت کنترل گردد.

- ۳ شاخص درجه‌بندی گیره را روی عدد صفر قرار داده و پیچ مربوط به آن را کمی محکم کنید (شکل ۵۰).
- ۴ پایه ساعت اندازه‌گیری را روی سطوح راهنمای نصب کنید.
- ۵ نوک میله لمس‌کننده را بالبه فک ثابت گیره طوری مماس کنید که کمی فشرده شود.

نکته



چنانچه فک‌های گیره صیقلی نباشد می‌توان از شمش سنگ‌زده مطابق شکل برای ساعت کردن گیره استفاده کرد.



شکل ۵۱



۶ با حرکت میز به طرفین میزان انحراف ساعت را خوانده و در صورت انحراف گیره، به اندازه نصف آن مقدار، گیره را در جهت مخالف تنظیم کنید.
۷ این عمل را تا آنجا تکرار کنید که مقدار انحراف ساعت در حد تولرانس مجاز شود (شکل ۵۱).

۸ پیچ‌های گیره را به آرامی محکم نمایید.

نکته




هرگز برای سفت کردن پیچ‌ها از اهرم استفاده نکنید.

نکته



۹ در صورت نیاز از راهنمایی هنرآموز کمک بگیرید.


برای قطعات گرد باید از گیره‌بندی مناسب مطابق شکل استفاده نمایید.

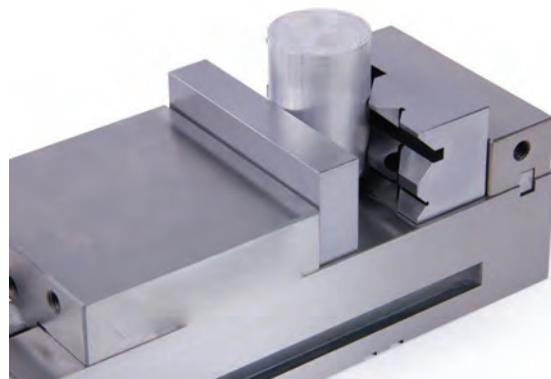

شکل ۵۲

بسته‌ها (روبنده‌ها):

قطعاتی را که نمی‌توان به گیره بست آنها را به کمک روبنده روی میز دستگاه محکم می‌کنند. برای این منظور و بر حسب مورد، از روبندهای متنوعی استفاده می‌شود. برای آن که سطح تماس روبنده با سطح کار موازی باشد و اتصال مطمئنی را به وجود آورد لازم است که در طرف دیگر روبنده از زیرسیز مناسبی استفاده گردد. این زیرسیزها در فرم‌های منشوری، منشوری پله‌دار و قابل تنظیم ساخته می‌شوند (شکل ۵۳).

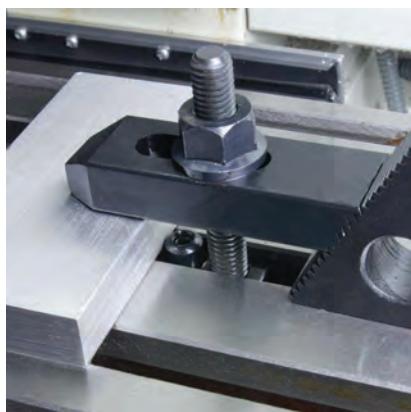


شکل ۵۳

فعالیت عملی



بستن قطعه کار به وسیله روبنده
رونده نمای انجام کار را ترسیم نمایید.

- ۱ روبنده ساده و روبنده قابل تنظیم
- ۲ قطعه کار با ابعاد مناسب
- ۳ چکش لاستیکی
- ۴ آچار مناسب

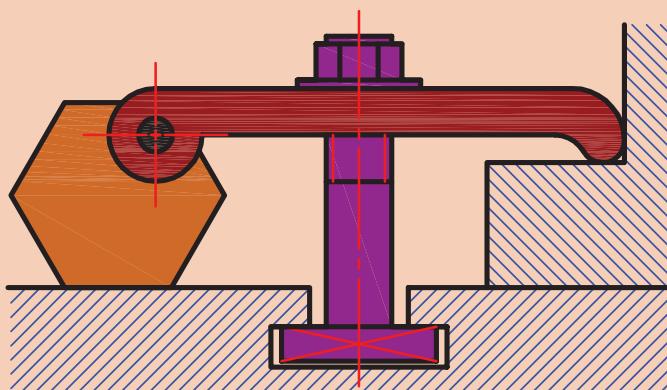


شکل ۵۴

نکات ایمنی




- پیچ و مهره روبنده تا حد امکان نزدیک به قطعه کار باشد.
- برای نصب از پیچ و آچار مناسب استفاده کنید.
- برای نصب از پیچ T شکل استفاده شود.
- ارتفاع تکیه گاه با ضخامت قطعه کار برابر باشد.
- از سفت کردن بیش از حد پیچ‌ها خودداری شود.

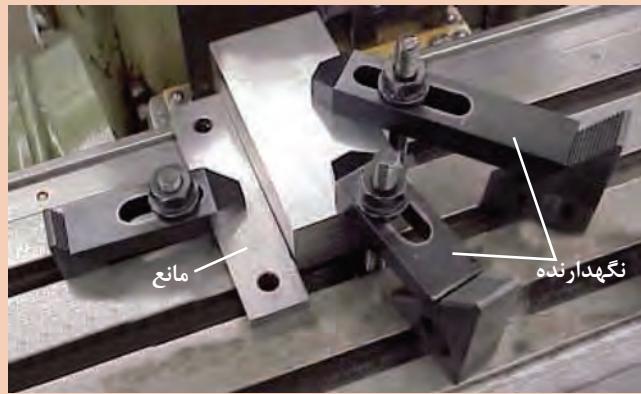

شکل ۵۵

غلط

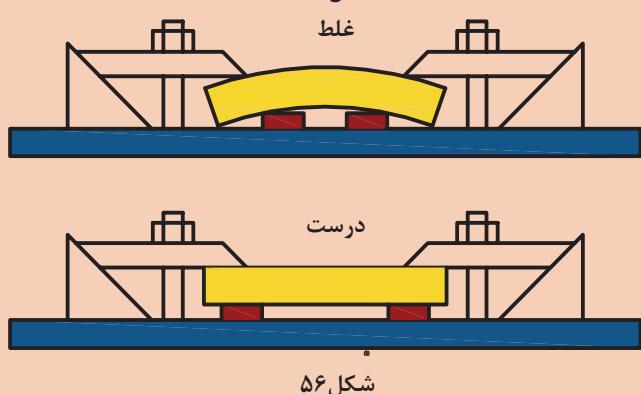

شکل ۵۶

درست

مراحل انجام کار

- ۱ سطح میز و شیارهای میز را تمیز کنید.
- ۲ قطعه را تمیز کرده و روی میز قرار دهید.

۳ قطعات روبنده با پیچ مناسب را روی قطعه قرار دهید (ارتفاع دو طرف قطعه کار و زیرسروی حتی الامکان یکی باشد) و به کمک آچار محکم کنید. در کار با زمان طولانی، به تناوب پیچ‌ها را آچارکشی کنید.

۴ در صورت استفاده از زیرکاری برای جلوگیری از خمیدگی، زیرکاری را در لبه‌های قطعه قرار دهید.

۵ قبل از شروع به براده‌برداری از عدم برخورد پیچ‌ها به ابزار، اطمینان حاصل کنید.

توجه




گاهی اوقات از روبنده به عنوان تکیه‌گاه قطعه برای جلوگیری از حرکت قطعه نیز استفاده می‌شود (شکل ۵۵).

سرعت برشی، عده دوران و سرعت پیشروی

مقدمه:

از عوامل مؤثر در کیفیت سطح و زمان انجام کار و همچنین قیمت تمام‌شده قطعات تولیدی، انتخاب سرعت برش، عده دوران و سرعت پیشروی مجاز می‌باشد. لذا شایسته است با توجه به اهمیت این موضوع نسبت به انتخاب صحیح مقدار سرعت برش و با توجه به عوامل تأثیرگذار روی آن و سفارش شرکت‌های سازنده ماشین‌های ابزار اقدام شود (شکل ۵۷).

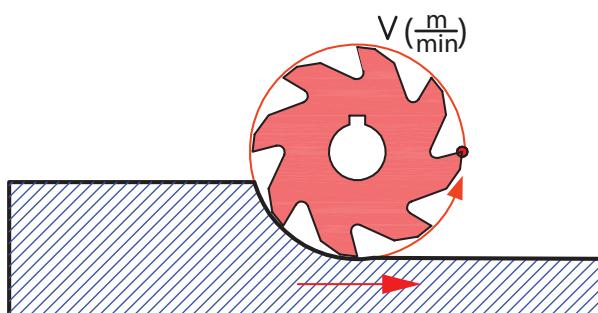

شکل ۵۷

- سرعت برش (v):

مسافتی که لبه برنده تیغه‌فرز روی قطعه کار در یک دقیقه طی می‌کند را سرعت برش می‌گویند. سرعت برش سرعتی است که با آن عمل براده‌برداری انجام می‌شود. واحد سرعت برش در فرزکاری متر بر دقیقه ($\frac{m}{min}$) است.

الف) محاسبه سرعت برش (v): با توجه به شکل ۵۷ نقطه واقع بر محیط تیغه‌فرز در یک دور حرکت به‌اندازه محیط دایره پیرامون تیغه‌فرز حرکت می‌کند بنابراین:

$$d \times \pi = \text{مسافت پیموده شده یک نقطه در یک دور برابر با محیط دایره پیرامون تیغه فرز} \quad (\text{شکل ۵۷})$$

$$d \times \pi \times 2 = \text{مسافت پیموده شده همان نقطه در ۲ دور}$$

$$d \times \pi \times n = \text{مسافت پیموده شده همان نقطه در } n \text{ دور}$$

$$v = d \times \pi \times n$$

$$v = \text{سرعت متر بر دقیقه} \quad (\frac{m}{min})$$

$$d = \text{قطر تیغه‌فرز mm}$$

$$n = \text{تعداد دور تیغه‌فرز RPM}$$

از آنجا که واحد سرعت برش متر بر دقیقه است و قطر تیغه فرز به میلی‌متر بیان می‌شود در تبدیل واحد کافی است که قطر تیغه‌فرز را به عدد ۱۰۰۰ تقسیم کنیم و فرمول نهایی سرعت برش چنین به دست می‌آید:

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

- عوامل تأثیرگذار بر سرعت برش در فرزکاری

■ جنس قطعه کار: یکی از عواملی که در انتخاب سرعت برش تأثیر به سزاپی دارد جنس قطعه کار است. اصولاً هرچه جنس قطعه کار سخت‌تر باشد سرعت برش کمتری انتخاب می‌شود.

■ جنس تیغه‌فرز (ابزار): انتخاب سرعت برش با جنس تیغه‌فرز ارتباط مستقیم دارد و عموماً با انتخاب تیغه‌فرزهای با جنس سخت‌تر امکان انتخاب سرعت برش بیشتر وجود دارد.

■ مایع خنک‌کننده: مایع خنک‌کننده گرمای ناشی از تماس ابزار و قطعه کار را کاهش می‌دهد و به فرایند بهتر براده برداری و افزایش سرعت برش کمک می‌کند.

■ سطح مقطع براده: درخشش تراشی سطح مقطع براده زیاد و سرعت برش کم و در پرداخت‌کاری سطح مقطع براده کم و سرعت برش زیاد را می‌توان انتخاب کرد.

■ توان ماشین: با ماشین دارای ساختمان قوی تر و توان بیشتر می‌توان با سرعت برشی بیشتر ماشین کاری کرد.

■ دوام ابزار: فاصله زمانی تیز کردن تا کند شدن ابزار را دوام ابزار می‌گویند. انتخاب سرعت مناسب باعث افزایش دوام ابزار می‌شود. در صورت کند بودن تیغه فرز باید سرعت پیشروی از حد معمول کمتر انتخاب شود. (البته کار با تیغه فرز کند توصیه نمی‌شود).

ب) استفاده از جدول سرعت برش: کارخانه‌های تولید ماشین‌های ابزار، سرعت برش را با توجه به عوامل مؤثر بر سرعت برش و از طریق تحقیق و آزمایش و تجربه به صورت جدول‌هایی ارائه می‌نمایند که در محیط کار استفاده می‌شود (جدول ۴-۱).

جدول ۴- سرعت برش و سرعت پیشروی در فرزکاری

جنس قطعه کار (استحکام کششی) $(\sigma \frac{N}{m^r})$	(سرعت برش $\frac{m}{min}$)						مقدار پیشروی میز به ازای یک دندانه تیغه فرز بر حسب میلی‌متر mm				
	تیغه فرزهای ss			تیغه فرزهای تیغچه‌دار			ss		تیغچه دار		
	سطوح خشن	سطوح صاف	سطوح خیلی صاف	سطوح خشن	سطوح صاف	سطوح خیلی صاف	تیغه فرزهای غلتکی	پیشانی تراش	پولکی، انگشتی و فرم تراش	سطوح خشن	سطوح صاف
فولاد با استحکام											
۶۰۰ تا $\frac{N}{m^r}$	۱۶	۲۵	۳۲	۱۵۰	۱۸۰	۲۰۰	۰/۲	۰/۱۵	۰/۰۷	۰/۴	۰/۰۸
۷۰۰ تا $\frac{N}{m^r}$	۱۸	۲۲	۲۸	۱۱۰	۱۴۰	۱۸۰	۰/۱۵	۰/۱	۰/۰۶	۰/۳	۰/۰۸
۸۰۰ تا $\frac{N}{m^r}$	۱۳	۲۰	۲۵	۱۰۰	۱۲۰	۱۶۰	۰/۱	۰/۱	۰/۰۶	۰/۳	۰/۰۸
۱۱۰۰ تا $\frac{N}{m^r}$	۱۰	۱۶	۲۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۰/۱	۰/۱	۰/۰۶	۰/۲	۰/۰۸
بیشتر از $\frac{N}{m^r}$	۱۰	۱۲	۱۴	۵۰	۷۰	۹۰	۰/۱	۰/۱	۰/۰۶	۰/۱۵	۰/۰۸
چدن ۱۵	۱۳	۲۰	۲۵	۵۰	۶۳	۸۰	۰/۲۵	۰/۱۵	۰/۰۷	۰/۵	۰/۱
چدن ۲۵	۱۰	۱۶	۲۰	۴۰	۵۰	۶۳	۰/۲	۰/۱۵	۰/۰۷	۰/۴	۰/۱
آلیاژهای مس و روی	۳۲	۴۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۲۵	۰/۲	۰/۲	۰/۰۷	۰/۵	۰/۰۷
فلزات سبک	۲۰۰	۳۱۵	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۳۰	۰/۱	۰/۱	۰/۰۵	۰/۲	۰/۱

تعیین عده دوران مناسب در فرزکاری

با انتخاب سرعت برش مجاز و داشتن قطر تیغه‌فرز مقدار عده دوران از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000} \Rightarrow n = \frac{v \times 1000}{d \times \pi}$$


دوران به دست آمده ممکن است روی دستگاه قابل تنظیم نباشد که در چنین مواردی از نزدیک‌ترین عدد دوران موجود در جدول (ترجیحاً عدد کوچک‌تر) استفاده می‌شود.

مثال ۱: با تیغه‌فرز انگشتی به قطر $d = 32\text{mm}$ قطعه‌ای از جنس چدن را فرزکاری خواهیم کرد. مطلوب است عده دوران تنظیمی ماشین در صورتی که جنس تیغه‌فرز از نوع تیغچه‌دار و مقدار سرعت برش 40 m/s باشد:

$$n = \frac{v \times 1000}{d \times \pi} = \frac{40 \times 1000}{32 \times 3.14} = 398\text{ RPM}$$

البته با توجه به دورهای قابل تنظیم، عده دوران 400 دور در هر دقیقه را تنظیم می‌کنیم. با داشتن قطر تیغه‌فرز و سرعت برش عده دوران ابزار را می‌توان از نمودار هم انتخاب کرد.

نمودار تعیین عده دوران

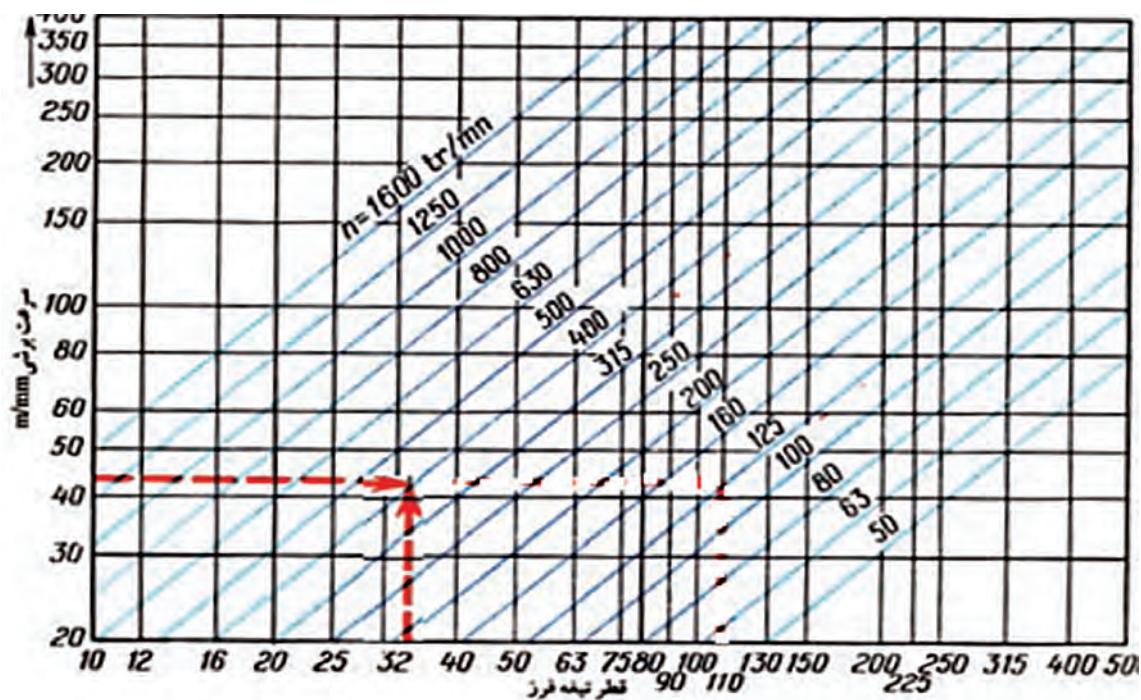

فعالیت
کارگاهی



نکات ایمنی



دستگاه را بر روی عده دوران 160° دور در دقیقه تنظیم نمایید.

■ تنظیم دور ، فقط در حالت خاموشی دستگاه انجام شود.

■ در صورت عدم درگیری دندنهای، از اعمال نیروی زیاد خودداری کرده و محور فرزگیر را کمی با دست بچرخانید.

مراحل انجام کار



شکل ۵۸

۱ پس از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی و تحويل دستگاه، میز را به اندازه کافی از محور ابزار گیر دور کنید.

۲ دستگاه را در حالت خاموشی قرار دهید.
۳ با رعایت نکات ایمنی حلقة داخلی را به عقب کشیده، سپس حلقة بزرگ را بچرخانید به طوری که عده دوران مورد نظر در قسمت بالا قرار گیرد. سپس حلقة داخلی را چرخانیده تا در محل خود قرار گیرد. شکل مقابل 1250° دور و یا 250° دور را نمایش می‌دهد. برای تنظیم دور 2000° باید حلقة داخلی را چرخاند تا علامت سمت راست روی عده دوران مورد نظر قرار بگیرد.


۴ فلاش روی حلقة کوچک روی عده دوران هر کدام از دورها قرار بگیرد، همان دور ایجاد می‌شود.

۵ اگر از کلید استارت I استفاده شود دورهای کم و اگر از استارت II استفاده گردد دور زیاد ایجاد می‌شود.

هشدار



موقع تعویض دور مطمئن شوید که آچار روی محور فرز گیر نباشد.

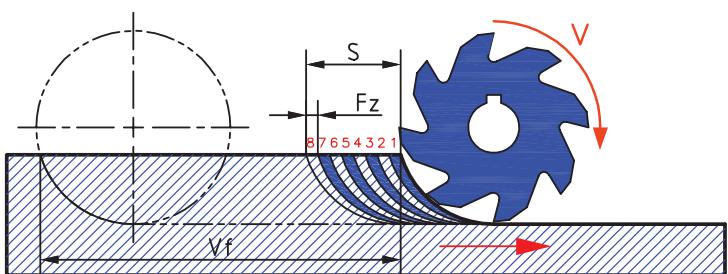

شکل ۵۹

- سرعت پیشروی: مقدار مسافتی که قطعه کار (بسته شده روی میز ماشین) در زمان یک دقیقه طی می‌کند را سرعت پیشروی گویند. مقدار پیشروی را می‌توان از طریق محاسبه و هم از جداول شرکت‌های سازنده ماشین ابزار

استخراج نمود. باید توجه شود که عوامل مؤثر بر سرعت برش در سرعت پیشروی هم می‌تواند تأثیرگذار باشد (شکل ۵۹).

$$V_E = s \times n$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{f}_z \times \mathbf{z}$$

$$V_E = f_z \times z \times n$$

الف - محاسبہ سرعت پیش روی

f_z = مقدار پیشروی میز به ازای هر دندانه تیغه‌فرز

S = مقدار پیشروی به ازای یک دور تیغه فرز

V_F = سرعت پیش روی میز بر حسب میلی متر بر دقیقه

Z = تعداد دندانه تیغه‌فر؛

$n =$ عدد دوران تیغه‌فرز در یک دقیقه

مثال: سرعت پیش روی میز ماشین فرزی برای فرز کاری با انگشتی به قطر ۱۶ میلی متر که ۴ دندانه دارد اگر مقدار $F_z = 0.05 \text{ mm}$ و تعداد دوران ۱۲۵ دور در هر دقیقه باشد را محاسبه کنید.

$$V_F = f_z \times z \times n \rightarrow V_F = 0.0005 \times 4 \times 120 = 0.024 \frac{mm}{min}$$

حرکات طولی و عرضی و باردهی می‌تواند به دو صورت دستی و ماشینی (خودکار) تأمین گردد که در حالت دستی، با چرخش فلکه حرکت میز تأمین می‌شود که البته باید به صورت پیوسته و به آرامی انجام گیرد.



شکا ۶۰

۱ برای فرزکاری قطعه‌ای از تیغه فرز غلتکی با قطر ۳۰ میلی‌متر استفاده می‌شود. در صورتی که سرعت برش ۱۵ متر بر دقیقه باشد، تعداد دوران قابل تنظیم چقدر است؟ (دورهای موجود دستگاه عبارت‌اند از ۱۰۰۰، ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۲۰، ۸۰، ۶۰) در صورت امکان روی دستگاه موجود در کارگاه تنظیم شود (با اهمیات هنر آموز محترم و با استاد دکا، محتشم).

۲ برای فرزکاری قطعه‌ای با عده دوران 200 دور در دقیقه اگر مقدار پیشروی $0/8$ میلی‌متر در هر دور باشد سرعت پیشروی چند میلی‌متر در دقیقه خواهد بود؟






تنظیم عده دوران و سرعت پیشروی دستگاه فرز

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

۱ دستگاه فرز

۲ قلم و کاغذ برای ثبت نتایج

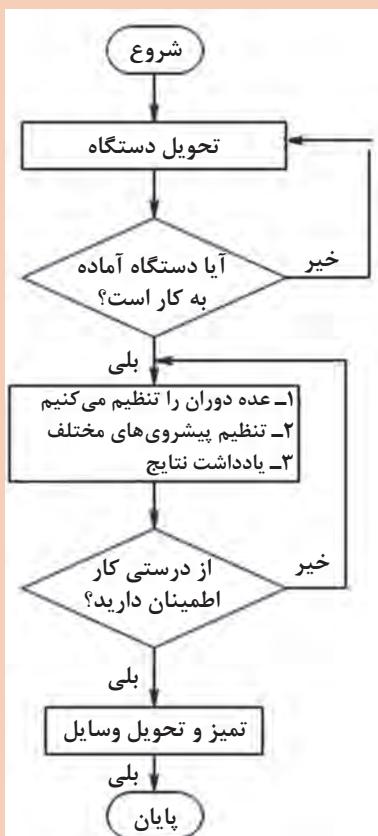

- تنظیم دور، فقط در حالت خاموشی دستگاه انجام گردد.
- در صورت عدم درگیری دندنه‌ها، از اعمال نیروی زیاد خودداری کرده و از فلکه‌ای که در بالای الکتروموتور قرار دارد استفاده کنید.

مراحل انجام کار

- ۱ دستگاه فرز را تحویل بگیرید.
- ۲ پس از کنترل دستگاه برق دستگاه را وصل کنید.
- ۳ عده دوران‌های مختلف را با دقیقت در وضعیت قرارگیری فلکه تنظیم دور، تنظیم و یادداشت نمایید.
- ۴ پیش روی‌های مختلف را با دقیقت در وضعیت قرارگیری فلکه تنظیم پیش روی، تنظیم و یادداشت کنید.


روش‌های فرز کاری (همراه - معکوس)

در حین انجام عملیات فرز کاری ضربه‌های پی‌درپی به قطعه وارد می‌شود که ممکن است باعث ایجاد خسارت در ابزار و باعث ناصافی سطح کار گردد. یکی از علل ضربه‌های پی‌درپی چند لبه بودن ابزار برنده است که غیر قابل اجتناب است و یکی دیگر از عوامل بروز این مشکل، لقی پیچ هادی ماشین می‌باشد که مقدار این لقی به

وسیله گوههای مخصوص که روی میز تعبیه گردیده است قابل تنظیم می‌باشد. به دلیل وجود همین لقی در هنگام کار با ماشین‌های فرز و استفاده از ابزارهایی که لبه برنده آنها در محیط قرار گرفته است، دو روش عمدۀ براده‌برداری تعریف شده است که با توجه به شرایط کار و دستگاه باید از روش مناسب‌تر آن استفاده کرد. این دو روش براده‌برداری عبارت‌اند از:

۱- براده‌برداری همراه:


در این روش براده‌برداری، جهت دوران تیغه فرز و جهت پیشروی میز در نقطه تماس موافق و هم جهت می‌باشد و هر دندانه عمل برش را از حداکثر ضخامت براده شروع کرده و بدین جهت نیروی برش از حداکثرشروع شده و به حداقل می‌رسد. از محسن این روش فشرده شدن قطعه کار به میز و نیاز به نیروی گیره‌بندی کمتر است و امکان ماشین‌کاری قطعات نازک‌تر می‌باشد و از معایب آن این است که قطعه کار همراه با این نیرو به‌اندازه لقی بین دندانه پیچ و مهره میز به جلو رانده می‌شود و ایجاد نیروی ضربه‌ای می‌کند که می‌تواند باعث شکستن تیغه فرز گردد. به همین دلیل سعی می‌شود که از روش براده‌برداری همراه استفاده نشود مگر در ماشین‌هایی که برای براده‌برداری موافق طراحی شده‌اند (شکل الف - ۶۱).

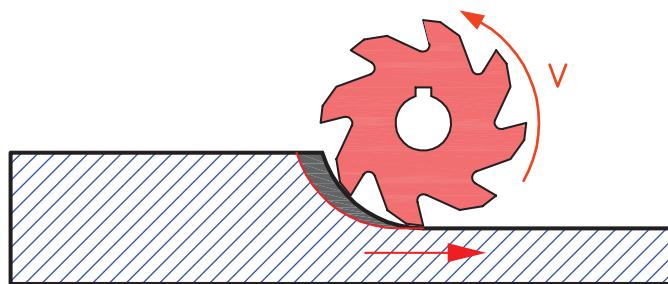

شکل الف ۶۱

۲- روش براده‌برداری معکوس:

در این روش براده‌برداری جهت دوران تیغه فرز و جهت پیشروی میز ماشین در نقطه تماس بر خلاف یکدیگر می‌باشد. در این حالت دندانه تیغه فرز ابتدا از حداقل ضخامت براده شروع کرده و ضمن دوران تیغه فرز و پیشروی میز مقدار بار به حداکثر می‌رسد. بنابراین هریک از دندانه‌ها قبل از درگیری با کار، روی سطح کار کمی سر خورده و سپس با آن درگیر می‌شود که این عمل باعث کند شدن سریع تیغه فرز است و سطح موج دار می‌شود. اشکال دیگر این روش این است که نیروی برش سعی در جدا کردن قطعه کار از سطح میز ماشین را دارد. بنابراین قطعه کار باید کاملاً مطمئن و محکم به میز بسته شود. از محسن این روش این است که نیروی برش قطعه کار را در جهت مخالف فشار داده و در نتیجه لقی پیچ میز ماشین گرفته می‌شود. به همین دلیل در ماشین‌های معمولی (که دارای پیچ‌های حرکتی معمولی هستند) این روش بهتر است (شکل ب - ۶۱).

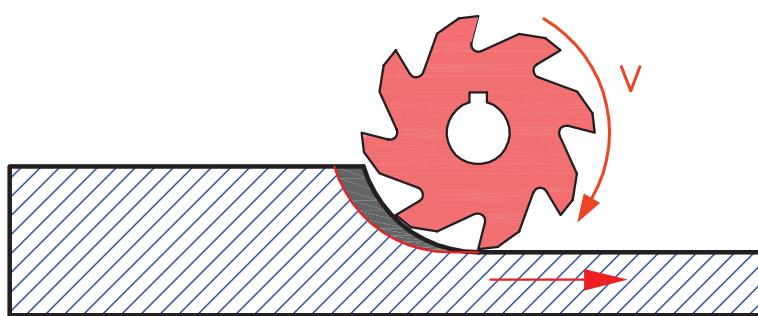


شکل ب ۶۱



- در موقع کار با ماشین فرز معمولی بهتر است از روش برادهبرداری معکوس استفاده کنیم.
- در هنگام شروع برادهبرداری از جهت دوران صحیح تیغه فرز مطمئن شوید.

گونیا کردن سطوح در فرزکاری

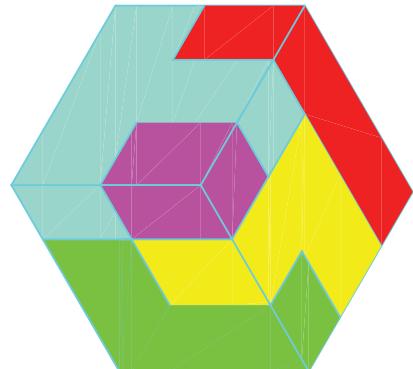

شکل ۶۲

در شکل مقابل برای اینکه اجزای قطعه به طور صحیح کنار هم قرار گیرند چه شاخصه مهمی باید داشته باشند؟ از آنجا که قطعات تولیدی در فرزکاری بیشتر به فرم مکعبی می‌باشند و دارای سطوح موازی و متعامد هستند لازم است که حتماً این قطعات به عنوان قطعه مبنا گونیاکاری شوند تا در مراحل بعد موضوعاتی نظیر ایجاد شیار، سوراخ و غیره در بحث تولرانس‌های هندسی نسبت به سطوح مبنا دچار اشکال نشوند (شکل ۶۲).

تعامد (گونیا بودن دو سطح)

برای کنترل زوایایی یک قطعه می‌توان از وسایل ثابت و یا متغیر اندازه‌گیری زوایا استفاده کرد. یکی از وسایل اندازه‌گیر ثابت گونیاها و از وسایل اندازه‌گیر متغیر زاویه‌سنجهای را می‌توان نام برد. گونیا وسیله‌ای است که از آن برای عملیات خط کشی، کنترل زوایا و بعضی اندازه‌گیری طول و کنترل تعامد، تختی و مستقیمی سطوح و ... در کارگاه و آزمایشگاه استفاده می‌شود (شکل ۶۳).



گونیای دقیق (موبی)


گونیا با تیغه مدرج

شکل ۶۳



قبل از استفاده کردن گونیا لازم است از کالیبره بودن آن اطمینان حاصل شود.




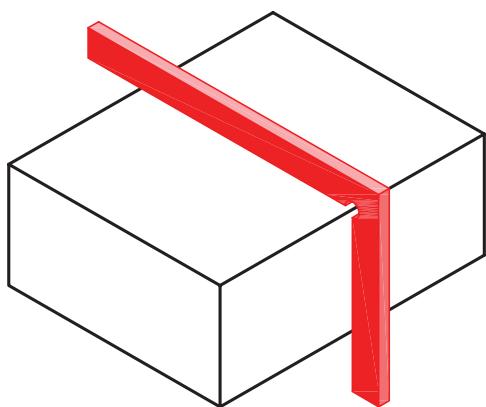


شکل ۶۴

روش کنترل با گونیا
هنگام کار با گونیا توجه شود که دو ضلع گونیا بر سطح کار عمود قرار گیرند (شکل ۶۴).

کنترل گونیایی بودن زاویه خارجی قطعه کار، دو ضلع گونیا را عمود بر سطح مورد نظر به نحوی که در مقابل چشم باشد قرار دهید و از طریق میزان عبور نور سطح را کنترل کنید (شکل ۶۵).

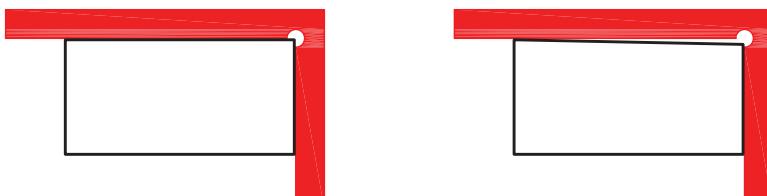


شکل ۶۵

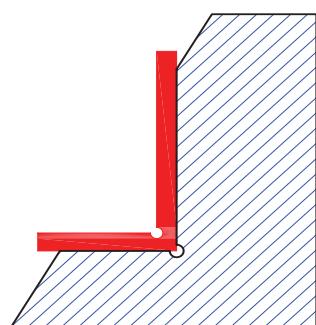

شکل ۶۶

برای کنترل زوایای داخلی، پایه گونیا را روی سطح افقی قرار دهید و سپس آن را به سطح عمودی نزدیک کنید (شکل ۶۶).

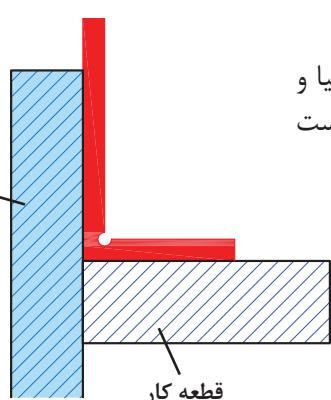

شکل ۶۷

کنترل تعامد دو سطح یک قطعه، با استفاده از گونیا و تکیه گاه کمکی (منشور استاندارد) نیز امکان پذیر است (شکل ۶۷).

تعریف گونیاکاری:

گونیا کردن قطعه به مجموعه عملیات فرزکاری گفته می‌شود که به منظور عمود کردن تمام یا بعضی از وجوه یک بلوکه مکعب مستطیل انجام می‌گیرد.

فعالیت عملی



نام قطعه: روبنده


جنس: st37

ابعاد مواد اولیه: ۱۰۴×۳۸×۲۰ mm

تولرانس: f ISO ۲۷۶۸

کیفیت سطح: Ra = ۶/۳

تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:

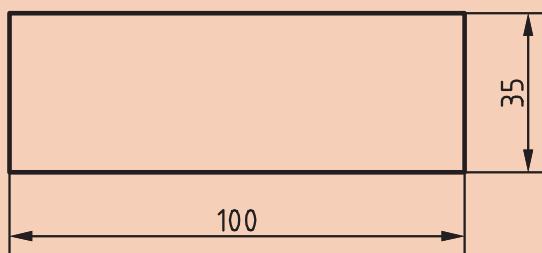

- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار
- ۲ تیغه فرز مناسب
- ۳ زیرکاری
- ۴ گونیای موبی
- ۵ کولیس
- ۶ چکش پلاستیکی
- ۷ سوهان تخت جهت پلیسه گیری

قطعه مکعب مستطیلی به ابعاد اولیه ۱۰۴×۳۸×۲۰ mm را فرزکاری نمایید.

نکات ایمنی



۱ از عینک ایمنی و لباس کار مناسب استفاده نمایید.

۲ وضعیت دستگاه را کنترل نمایید و در صورت کمبود روغن یا وجود مشکلی دیگر، دستگاه را خاموش و به هنرآموز محترم اطلاع دهید.

۳ قبل از راهاندازی از محکم بودن قطعه کار و تیغه فرز اطمینان حاصل کنید.

۴ تنظیم اهرم های تغییر دور و پیش روی در حالت خاموش بودن دستگاه انجام شود.

۵ باز و بسته کردن و کنترل ابعاد قطعه در زمان خاموش بودن دستگاه صورت گیرد.

۶ دستگاه روشن و در حال انجام کار را ننمایید.

۷ از مایع خنک کننده مناسب استفاده نمایید.

۸ دستگاه مجهز به اتصال زمین ارتینگ (Earthing) باشد.

۹ در صورت استفاده از فرز افقی یاتاقان ها باید روغن کاری شوند.

مراحل انجام کار

- ۱ پس از انتخاب دستگاه فرز، تیغه فرز مناسب روی دستگاه نصب کنید.



شکل ۶۸

- ۲ تعداد دور و سرعت پیشروی مناسب را محاسبه و تنظیم نمایید.
۳ گیره مناسب انتخاب و پس از تمیز نمودن سطح میز دستگاه و گیره آن را روی میز دستگاه نصب و سپس به وسیله ساعت اندازه گیری آن را با میز تنظیم کنید (شکل ۶۹).



شکل ۶۹

- ۴ قطعه را به طور مطمئن در گیره محکم کنید. برای جلوگیری از انحراف قطعه در حین کار و پر کردن زیر قطعه از زیرکاری مناسب (قطعات استاندارد پرداخت شده) استفاده کنید (شکل ۷۱).




شکل ۷۰

- ۵ سطح کوچک‌تر و صاف‌تر از قطعه مورد نظر را به وسط فک ثابت گیره تکیه داده و گیره را کمی محکم نموده و ضمن کنترل افقی بودن قطعه آن را محکم کنید.
برای اطمینان از چسبیدن قطعه به زیرکاری در هنگام محکم کردن قطعه از چکش پلاستیکی استفاده نمایید (شکل ۷۰).


هشدار



جهت محکم کردن گیره و تیغه فرز از چکش و اهرم استفاده نشود.

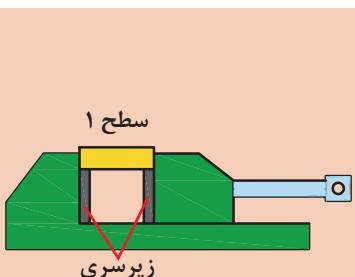

شکل ۷۱

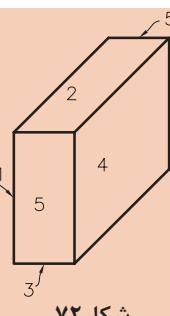


شکل ۷۲

- ۶ با رعایت اصول ایمنی و بالاطمینان از فاصله مناسب تیغه فرز و قطعه کار، دستگاه را روشن کنید و پس از مماس کردن و تنظیم حلقة میز عمودی دستگاه به آرامی شروع به برآهه برداری کنید (سطح شماره ۱). برای مماس کردن دستگاه را روشن کنید و به قطعه نزدیک کنید. کاغذ نازک و بلند را بین تیغه فرز و قطعه کار قرار داده و تیغه فرز را به آرامی به طرف قطعه حرکت دهید تا کاغذ حرکت کند، که نشان دهنده تماس ابزار با قطعه کار است.


توضیح



در مرحله خشن کاری ابعاد قطعه تا اندازه 40° میلی‌متر بزرگ‌تر از اندازه قطعه نهایی در نظر گرفته شود.

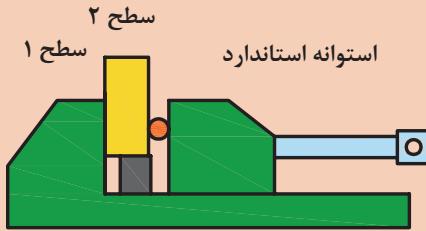

شکل ۷۳

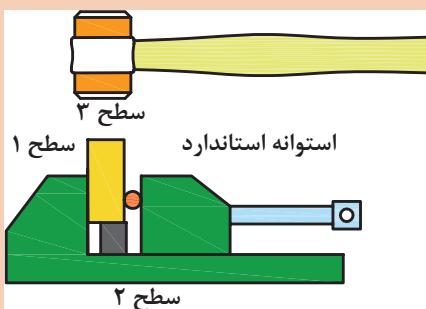

شکل ۷۴

۷ قطعه را چرخانیده به گونه‌ای که سطح براده‌برداری شده (سطح شماره ۱) به فک ثابت گیره تکیه داده شود و در طرف مقابل بین قطعه و فک متحرک گیره یک میله استوانه‌ای استاندارد قرار دهید و سپس آن را محکم کنید و سطح شماره ۲ را فرز کاری نمایید. (افقی بودن قطعه کنترل شود) استفاده از میله استاندارد می‌تواند خطای ناشی از لقی فک متحرک گیره و ناصافی قطعه را به حداقل برساند، البته با توجه به کاهش سطح گیره‌بندی باید مقدار عمق براده کمتر انتخاب گردد (شکل ۷۳).


۸ سطح تراشیده شده در مرحله قبل (سطح شماره ۲) را به زیرکاری تکیه داده و گیره را محکم کنید و سطح شماره ۳ را ماشین کاری نمایید. برای اطمینان از چسبیدن قطعه به زیرکاری در هنگام محکم کردن قطعه از چکش پلاستیکی استفاده نمایید (شکل ۷۴).

نکته



در هر مرحله در صورت نیاز، به کمک سوهان قطعه را پلیسه گیری نمایید.

۹ در این مرحله سطح تراشیده شده (سطح شماره ۳) را به فک ثابت گیره تکیه داده و همانند مراحل قبل سطح شماره ۴ را ماشین کاری نمایید. لازم به ذکر است در این مرحله نیازی به استفاده از میله استوانه‌ای نیست.

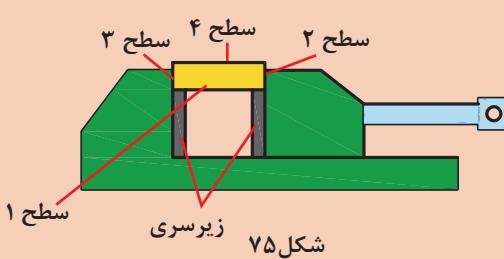


شکل ۷۵

پرسش



به نظر شما چرا در بعضی از مراحل بستن قطعه کار از میله استوانه‌ای استفاده نشده است؟

۱۰ برای تنظیم سطح شماره ۵ از گونیای موبی استفاده می‌شود. یک تیغه گونیا را به بدن قطعه تکیه داده و پایه آن را روی سطح زیرکاری گذاشته و قطعه را به آرامی محکم کنید(شکل ۷۶).

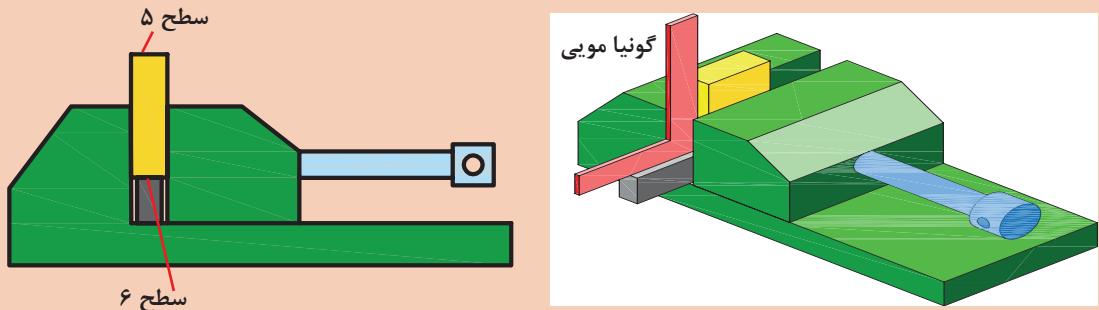

شکل ۷۶

۱۱ برای ماشین کاری سطح آخر قطعه (سطح شماره ۶) به همان روش سطح شماره ۵ عمل می‌شود، البته استفاده از گونیا جهت تنظیم در این مرحله لازم نیست.



در صورت بلند بودن طول قطعه کار نسبت به ابعاد گیره، بهتر است برای فرزکاری سطوح ۵ و ۶ مطابق شکل عمل کنید (شکل ۷۷).

توجه



شکل ۷۷

علت استفاده نکردن از گونیا در تنظیم قطعه برای ماشین کاری سطح شماره ۶ چیست؟

پرسش



۱۲ **پرداخت کاری**—ماشین کاری های مرحله اول برای خشن کاری انجام شد و برای ایجاد اندازه نهایی با دقیق نظر، یک مرحله دیگر ماشین کاری دقیق بر روی تمام سطوح صورت می‌گیرد.

۱۳ قطعه کار را باز کرده پس از پلیسه گیری کنترل نمایید.

۱۴ قطعه کار و گزارش کار را به هنر آموز ارائه نمایید.



با مشورت با سایر هنرجویان مراحل انجام پرداخت کاری قطعه را نوشته و در صورت تأیید هنرآموز محترم اجرا نمایید.

تمیز کردن دستگاه:

پس از پایان ماشین کاری باید براده و مواد خنک کننده باقیمانده روی دستگاه را به طور مناسب تمیز کرد. برای این منظور از پارچه های تنظیف که برای این کار مناسب هستند استفاده نمایید. ابتدا براده های درشت را به وسیله قلم مو از روی دستگاه پاک کنید و سپس به کمک پارچه سطوح را کاملاً از براده و مواد خنک کننده پاک نمایید. مطمئن شوید که هیچ گونه مواد خنک کننده روی دستگاه و بین سوپرت ها باقی نماند، چرا که باعث تخریب سطوح دستگاه می شوند. در پایان سطوح لغزنه دستگاه را به وسیله روغن چرب کاری کنید و در انتهای اطراف دستگاه را تمیز و براده ها را به محل تعیین شده در کارگاه منتقل کنید.

هیچ گاه در موقع روشن بودن دستگاه فرز اقدام به نظافت آن نکنید.

هشدار




تحقیق



فعالیت
کارگاهی



اهمیت گونیا کاری و موارد کاربرد آن را بررسی و نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

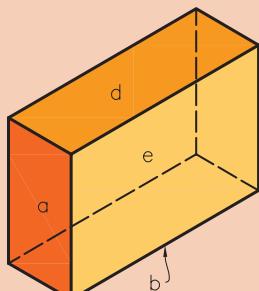

شکل ۷۸

کنترل گونیایی قطعه نسبت به نقشه با گونیایی موبی

جدول زیر را با توجه به قطعه ای که ساخته اید (مطابق شکل روبرو) کامل کنید.

کنترل قطعه با گونیایی موبی

سدیل زیر را با توجه به قطعه ای که ساخته اید (مطابق شکل روبرو) کامل کنید.

شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	سطح a نسبت به سطح d
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	سطح c نسبت به سطح b
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	سطح e نسبت به سطح a
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	سطح e نسبت به سطح b

به کمک کولیس $50 \times 50 \text{ mm}$ ، قطعه ساخته شده را کنترل کنید و جدول را کامل کنید.

کنترل ابعادی قطعه نسبت به تولرانس‌های داده شده در نقشه با کولیس $50 \times 50 \text{ mm}$ میلی‌متر

شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	طول قطعه = اندازه نقشه =
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	عرض قطعه = اندازه نقشه =
شرح اصلاح:	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد: <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد:	ارتفاع قطعه = اندازه نقشه =

فعالیت عملی



گونیاکاری قطعه شماره ۱ گیره:

جنس: St37

ابعاد مواد اولیه: $255 \times 100 \times 15 \text{ mm}$

تولرانس: ISO ۲۷۶۸ -f

تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:

۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار

۲ تیغه فرز پیشانی تراش

۳ زیرکاری مناسب


۴ گونیای مویی

۵ کولیس

۶ چکش پلاستیکی

۷ سوهان تخت جهت

پلیسه گیری

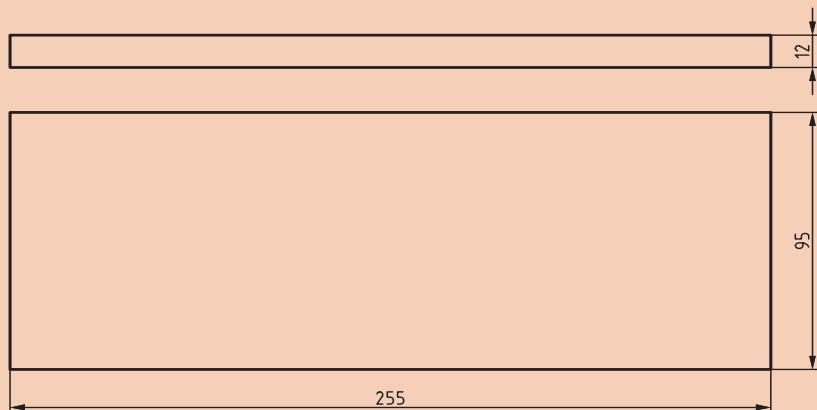



- ۱ از عینک ایمنی و لباس کار مناسب استفاده نمایید.
- ۲ وضعیت دستگاه را کنترل نمایید و در صورت کمبود روغن یا وجود مشکلی دیگر، دستگاه را خاموش و به هنرآموز محترم اطلاع دهید.
- ۳ قبل از راهاندازی از محاکم بودن قطعه کار و تیغه فرز اطمینان حاصل کنید.
- ۴ تنظیم اهرم‌های تغییر دور و پیشروی در حالت خاموش بودن دستگاه انجام شود.
- ۵ باز و بسته کردن و کنترل ابعاد قطعه در زمان خاموش بودن دستگاه صورت گیرد.
- ۶ دستگاه روشن و در حال انجام کار را رها ننمایید.
- ۷ از مایع خنک‌کننده مناسب استفاده نمایید.
- ۸ دستگاه مجهز به سیم اتصال زمین (ارت) باشد.

مراحل انجام کار

- ۱ قطعه کار را خط کشی کرده و سپس به گیره بیندید.
- ۲ تیغه فرز پیشانی تراش را روی دستگاه نصب کنید و عدد دوران و سرعت پیشروی مناسب را تنظیم نمایید.
- ۳ با رعایت موارد ایمنی دستگاه را روشن نمایید.
- ۴ تیغه فرز را با کار مماس کنید و حلقه تنظیم حرکت عمودی را روی صفر تنظیم کنید.
- ۵ عمق بار را تنظیم و برآدهبرداری را تا پایان کار ادامه دهید و سپس دستگاه را خاموش نمایید.
- ۶ اندازه و کیفیت سطوح تولیدشده را کنترل نمایید.
- ۷ دستگاه را تمیز کنید و لوازم را تحویل دهید و گزارش کار و قطعه را به هنرآموز تحویل نمایید.

نقشه خوانی و علائم کیفیت سطح

یکی از عوامل مهم در تولید قطعات، کیفیت سطح است. با توجه به استفاده از دستگاه‌های مختلف برای تولید قطعه، محصول تولید شده دارای کیفیت سطح متفاوت می‌باشد.

اغلب قطعات صنعتی به کیفیت سطح مناسبی نیاز دارند تا به نحوی مطلوب کار کنند، ولی ایجاد کیفیت سطح بیش از حد مورد نیاز، باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. معمولاً سطوح آزاد قطعه (سطحی که با قسمت مجاور در تماس نیست) دارای کیفیت سطح پایین‌تری است و حتی بدون عملیات ماشین کاری قابل استفاده است در حالی که سطوحی که در تماس با یکدیگرند دارای کیفیت سطح بالاتری می‌باشند. بنابراین در صنعت هر سطح تا آن اندازه پرداخت می‌شود که بتواند وظیفه محوله را با دقت لازم انجام دهد. جهت جلوگیری از پرداخت کاری بیش از حد یک قطعه، میزان کیفیت سطح قطعه به وسیله نمادهایی در روی نقشه نمایش داده می‌شود. می‌دانیم علی‌رغم اینکه سطوح تولید شده در بعضی از فرایندهای ماشین کاری از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند، ولی به طور مطلق صاف نیستند و نسبت به سطح ایده‌آل دارای انحرافاتی مثل اعوجاج (موج دار بودن) و یا شیارهای ریز، ناشی از حرکت ابزار (خواب ابزار) می‌باشد (شکل ۷۹).

شکل	معایب سطح	علت
	ایجاد سطح موج دار موج دار بودن	ارتعاش قطعه کار و یا ماشین. خطا در بستن قطعه کار
	ایجاد شیارهای ریز (زبری)	تشکیل نوع براده نامناسب انتخاب مقدار پیش روی و عمق بار نامناسب فرم نامناسب لبه برنده ابزار
	خواب سطح زبری موج دار بودن فاصله بین شیارهای ریز شیارهای ریز (زبری)	ارتفاع زبری پرسش

شکل ۷۹

به نظر شما عوامل مؤثر در زبری سطح قطعه کدام هستند؟

پرسش






ارتفاع زبری سطح

ارتفاع زبری سطح عبارت است از ارتفاع بلندترین نقطه زبری تا پایین‌ترین نقطه آن در یک طول معین و محدود (طول نمونه). زبری سطح به عوامل زیر بستگی دارد:

- سرعت پیشروی: سرعت پیشروی کمتر باعث کاهش زبری سطح می‌شود و سطح صاف‌تر خواهد بود.
- شعاع نوک ابزار: هرچه شعاع گردی نوک رنده بیشتر انتخاب شود، زبری سطح کمتر و صافی سطح بیشتر می‌شود.
- سرعت برش: سرعت برش بیشتر، سطح صاف‌تری را ایجاد می‌کند.
- مایع خنک کاری (مایع برش): استفاده از مایع خنک کاری باعث افزایش کیفیت سطح، سرعت برش و عمر ابزار می‌شود.

جدول زیر رابطه ارتفاع زبری با سرعت برش، مقدار پیشروی و شعاع نوک ابزار را نشان می‌دهد:

   جدول ۱-۵- رابطه بین زبری سطح با سرعت برش

ردیف	سرعت برش متر بر دقیقه	مقدار پیشروی (میلی متر) در هر دور mm	شعاع نوک ابزار برش میلی متر mm	ارتفاع زبری μm	خروجی دستگاه زبری سنج
۱	۱۵۰	۰/۴	۰/۸	۴	
۲	۱۵۰	۰/۲	۰/۸	۵	
۳	۲۱۰	۰/۱	۰/۸	۶	
۴	۱۰	۰/۰۵	۰/۸	۷	
۵	۱۵۰	۰/۴	۱/۶	۸	
۶	۱۵۰	۰/۲	۱	۹	
۷	۲۱۰	۰/۱	۱/۶	۱۰	
۸	۳۱۰	۰/۰۵	۱/۶	۱۱	



شکل ۸۰

برای اندازه‌گیری و کنترل کیفیت سطح از زبری سنج مقایسه‌ای و تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌شود. در نوع الکتریکی یک میله لمس‌کننده بر روی سطح قطعه به حرکت درمی‌آید و زبری سطح را حس کرده و پس از پردازش، مقدار آن بر حسب میکرومتر قابل مشاهده و چاپ است (شکل ۸۰). به این وسیله زبری سنج گویند.

روش‌های تعیین زبری سطح

سه روش متدال برای تعیین زبری سطح عبارت‌اند از: Ra و Rz و مثلث (∇)

روش Ra : عبارت است از میانگین ارتفاعات زبری سطح.

روش Rz : عبارت است از میانگین بلندترین قله‌های (ارتفاعات) زبری به تعداد ۵، در طول نمونه.

روش مثلث (∇): اکنون کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعیین زبری به روش مثلث: در استانداردهای قدیمی استفاده از عالیم مثلثی رایج بوده است که در چهار گروه

دسته بندی می‌شد ($\nabla \nabla \nabla \nabla$, $\nabla \nabla \nabla \nabla \nabla$, $\nabla \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla$)

در هنگام برآوردهای خواه ناخواه خطوطی روی کار باقی می‌ماند. در جدول با توجه به عمق ناصافی اعدادی


داده شده است.

جدول ۶-۱- مقایسه روش‌های زبری سطح و درجه زبری


پرداخت خیلی ظرف	پرداخت ظرف	پرداخت کاری	خشن تراشی	سطح خام	کیفیت سطح								
سایش با پارچه هونن و لپن	سنگزنی و برقوکاری	تراشکاری و فرزکاری دقیق و سوراخکاری	تراشکاری و فرزکاری غیر دقیق و ارهکاری	نوردکاری ریخته‌گری دقیق (دایکاست)	روش‌های تولید								
سطح پرداخت خیلی ظرف	سطح پرداخت ظرف، شیارها با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند	سطح پرداخت، با چشم غیرمسلح دیده می‌شود و با دست لمس نمی‌شود	سطح زبر، با چشم غیرمسلح دیده می‌شود و با دست لمس نمی‌شود										
					روش								
					Ra (μm)								
					Rz (μm)								
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	—	N

در استاندارد ایزو می‌توان به جای مقادیر Ra از مراحل دوازده گانه N1 تا N12 مطابق جدول بالا استفاده کرد.

روش استفاده از علائم روی نقشه

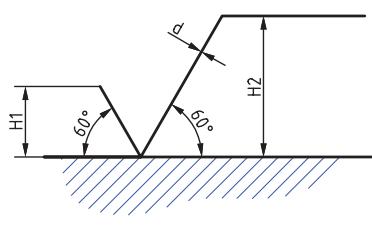

		ارتفاع حروف h به mm						
		2/5	3/5	5	7	10	14	20
d	H ₁	0/25	0/35	0/5	0/7	1/0	1/4	2/0
	H ₂	3/5	5	7	10	14	20	28
		8	11	15	21	30	42	60

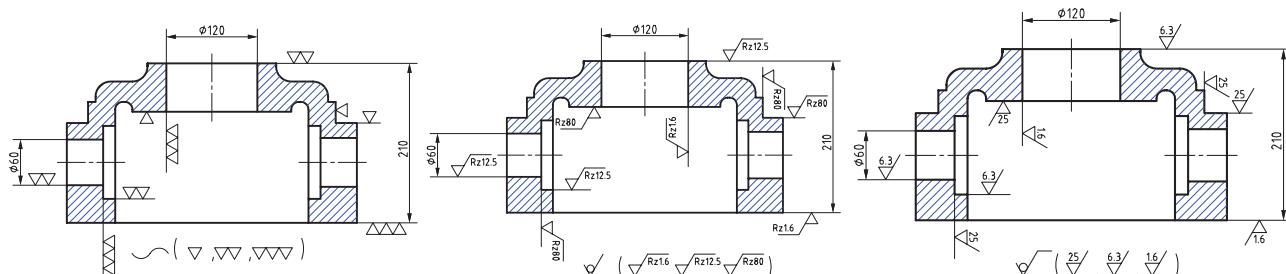

در پای نقشه علائمی را مشاهده می‌کنید. علامت داخل پرانتز معرف کیفیت سطح به کار رفته در سطوح قطعه می‌باشد و علامت خارج پرانتز کیفیت بقیه سطوح قطعه که دارای علامت نیستند را نشان می‌دهد.



آیا استفاده از روش درجه‌بندی مثلثی برای کیفیت سطح از دقت لازم برخوردار است؟

در کارگاه کیفیت سطح چند قطعه تولید شده را به صورت چشمی و همچنین با لمس کردن بررسی و نتایج را با هنرآموز به بحث بگذارید.

زبری سنج مقایسه‌ای: ساده‌ترین وسیله اندازه‌گیری زبری سطوح، مقایسه زبری سطح قطعه کار با سطح نمونه‌های موجودی می‌باشد که دارای ارتفاع زبری معینی می‌باشند، در این روش به کمک مقایسه چشمی سطح مورد نظر؛ با سطوح موجود در نمونه، میزان زبری مشخص می‌شود (شکل ۸۵).



شکل ۸۵

جایگاه نشانه‌ها نسبت به علامت کلی نماد مطابق شکل زیر است:

(a) مقدار زبری سطح Ra بر حسب μm (یا عدد درجه زبری)

(b) روش تولید، نوع پوشش و...


(c) طول نمونه

(d) جهت شیار (جهت تولید یا خواب ابزار)

(e) اضافه تراش (مقدار مجاز ماشین کاری)

(f) سایر مقادیر کیفیت سطح که داخل پرانتز نوشته می‌شود (Rz (مانند))




جهت شیارها (جهت تولید یا خواب ابزار)

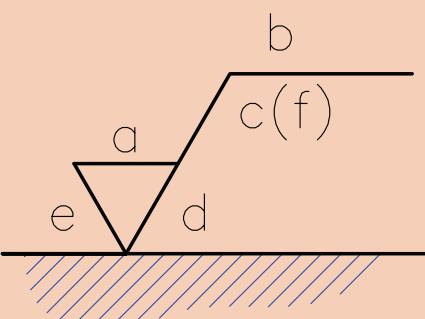




شکل ۸۶


نقش و طرح باقیمانده روی سطح قطعه کار بر اثر ماشین کاری را جهت تولید یا خواب ابزار می‌گویند. امتداد و جهت شیار ناشی از حرکت ابزار توسط نمادهای زیر معرفی می‌گردند، این شیارها (خواب) روی نیروی اصطکاک قطعات مونتاژ کاری که روی هم حرکت می‌کنند تأثیر دارند.

 خوابهای چند جهته ابزار

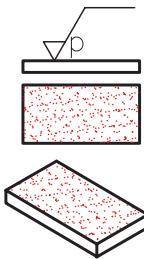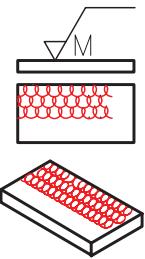			
P برای حالتی که سطح تولید شده فاقد شیار و جهت است مانند اسپارک.	C برای حالتی که جهت تولید نسبت به مرکز حالت دایره‌ای دارد مانند پیشانی تراشی روی ماشین تراش.	R برای حالتی که جهت تولید نسبت به مرکز قطعه حالت شعاعی دارد مانند سنگ زنی با پیشانی سنگ بدون حرکت پیشروی.	M جهت تولید چند تایی یعنی سطح در جهات مختلف تولید می‌شود مانند فرزکاری با پیشانی تیغه فرز.

خوابهای ساده ابزار

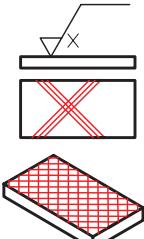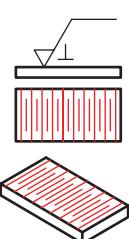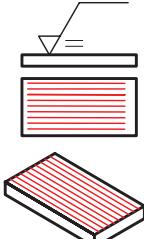		
X برای حالتی که جهت تولید نسبت به سطح علامت‌گذاری شده حالت ضربدری دارد. مانند شابرکاری.	L برای حالتی که جهت تولید عمود بر سطح علامت‌گذاری شده است مانند سنگ زنی قطعات تخت و صفحه تراشی.	= برای حالتی که جهت تولید موازی با سطح علامت‌گذاری شده است مانند سنگ زنی قطعات تخت و صفحه تراشی.

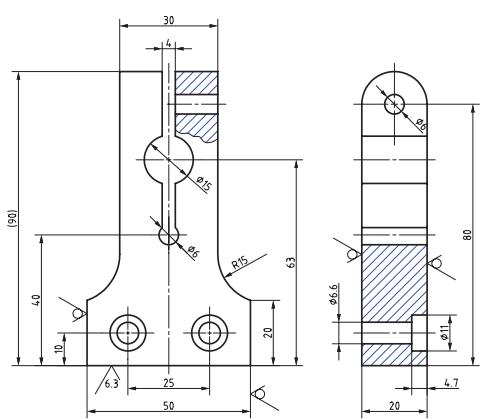

شکل ۸۷

۱ در نقشه سمت چپ به جای مقادیر Ra از چه درجه زبری می‌توان استفاده کرد؟

پرسش



۲ تفاوت روش‌های زبری سطح را بنویسید.



علائم کیفیت سطح روی نقشه و پای نقشه را شرح دهید.




موارد خواسته شده را روی نقشه داده شده انجام دهید:

۱ کیفیت سطح قسمت شماره ۱ برابر $Ra = 2/3$ میکرومتر

۲ کیفیت سطح قسمت شماره ۲ برابر $Ra = 3/6$ میکرومتر

۳ کیفیت سطح شماره ۳ برابر $Ra = 3/6$ میکرومتر


۴ کیفیت سطح سایر سطوح برابر $Ra = 5/12$ میکرومتر

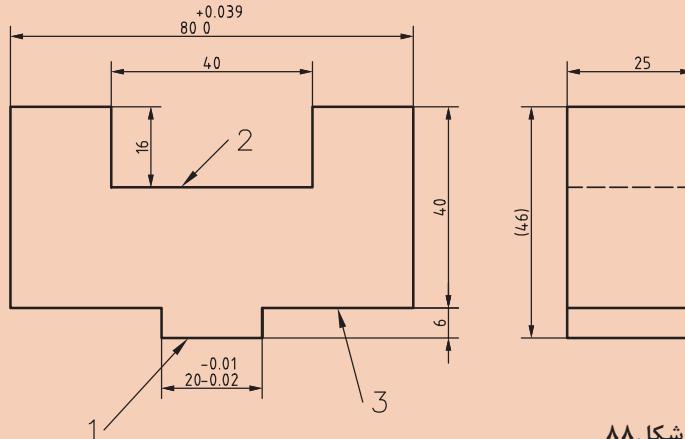

شکل ۸۸




سه نمای قطعه را ترسیم و علائم کیفیت سطح به یکی از روش‌های (Rz و Ra) را روی آن قرارداده و علائم پای نقشه را بنویسید.

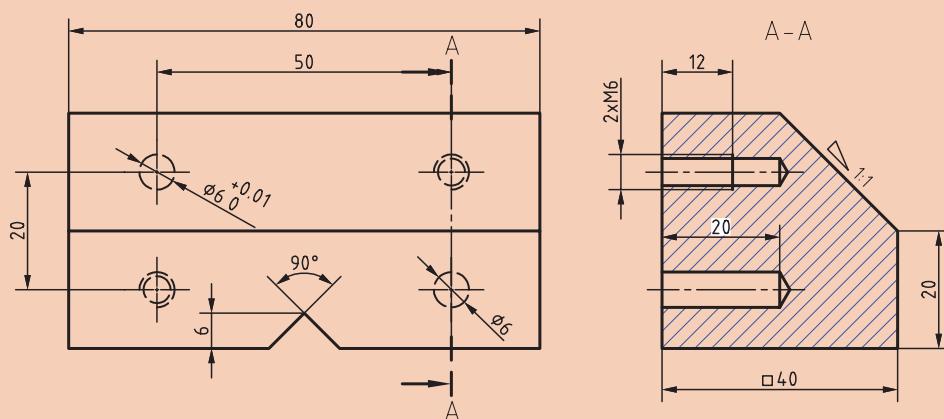

شکل ۸۹

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: سنگزنی سطوح تخت

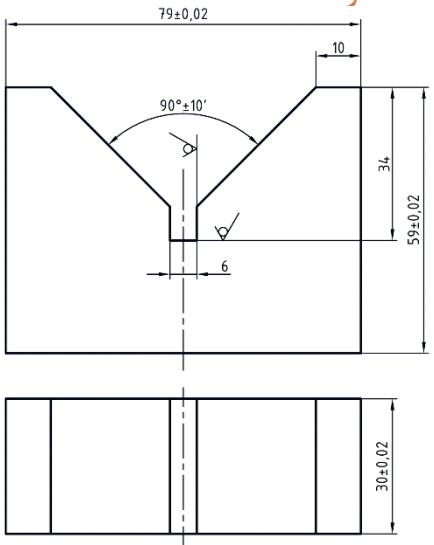 <p>نمونه و نقشه کار:</p>	<p>نقشه کار: سنگزنی سطوح تخت سنگزنی قطعات با دستگاه سنگ تخت مطابق نشانه شاخص عملکرد: ۱- ابعاد مطابق نقشه ۲- کیفیت سطح مطابق نقشه شرایط انجام کار: ۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت مواد مصرفی: جنس قطعه از فولاد ۵۶۳۷ ابزار و تجهیزات: دستگاه سنگ تخت و متعلقات- کولیس ۵/۰۵ با گستره اندازه‌گیری ۱۵۰ میلی‌متر- کمان اره- سوزن خط‌پایه‌دار و معمولی- سنبه‌شان- چکش- گیره موازی- میزکار- کات کبود- وسایل تمیزکاری- قطعه کار- نقشه کار- زبری سنج مقایسه‌ای- وسایل کمکی برای بستن قطعه کار</p>
---	--

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده‌سازی قطعه کار	۱	
۳	آماده‌سازی دستگاه	۱	
۴	بستن قطعه کار	۱	
۵	انجام عملیات فرزکاری	۲	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار			
۲- مسئولیت پذیری $N72\ L2$			
۳- مدیریت مواد و تجهیزات $N66\ L2$			
۴- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت			
۵- تمیزکردن وسایل و محیط کار			
۶- پایبندی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۲

فرزکاری سطوح شیبدار



واحد یادگیری فرزکاری سطوح شیب دار

استاندارد عملکرد

فرزکاری سطوح شیب دار مطابق نقشه

پیش نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه گیری
فرزکاری سطوح تخت

سطوح شیبدار


مقدمه

گستردگی و تنوع کاربرد قطعات با شکل‌های مختلف در مکانیزم‌ها و ماشین‌های صنعتی بسیار زیاد است. آنچه کاربرد این‌گونه قطعات را ضروری کرده است، جایگاه و نقش آنها بسته به موقعیت قرارگیری در یک مکانیزم یا یک ماشین است. استفاده از سطوح شیبدار در راهنمای جناقی، دم‌چلچله، خارها و گوه‌های انطباقی و... اهمیت کاربرد این‌گونه قطعات را در ماشین‌های ابزار نشان می‌دهند.

پرسش



به قطعات نشان داده شده دقต کنید. با توجه به آنچه که تاکنون آموخته‌اید برای ماشین‌کاری سطوح این قطعات چه روشی مناسب می‌باشد؟ (شکل ۱)

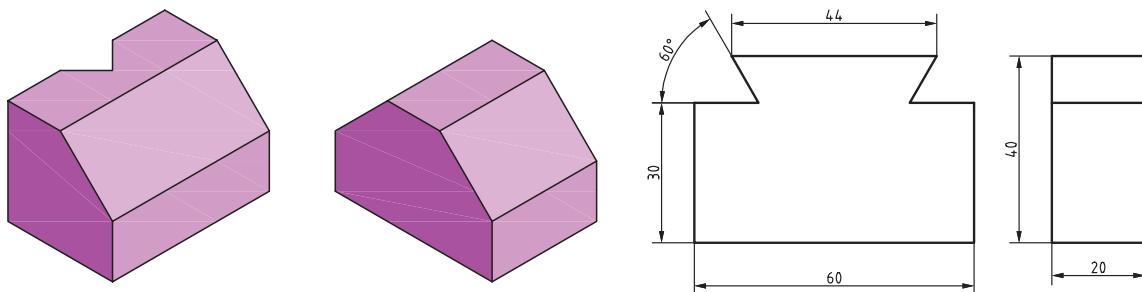

شکل ۱- قطعات با سطوح شیبدار


سطح شیبدار

سطح شیبدار سطحی است که نسبت به سطوح دیگر قطعه، حالت موازی و عمود نداشته باشد. تولید سطوح شیبدار با تنظیم قطعه کار یا ابزار، روی دستگاه فرز امکان‌پذیر است. با توجه به نوع ماشین فرز و قابلیت‌های آن و تجهیزات و ابزارهایی که در اختیار داریم، می‌توان سطوح شیبدار را ماشین‌کاری کرد.

فعالیت



به ماشین‌های ابزار کارگاه خود دقت کنید و چهار نمونه از کاربرد سطوح شیبدار در آنها را بنویسید.

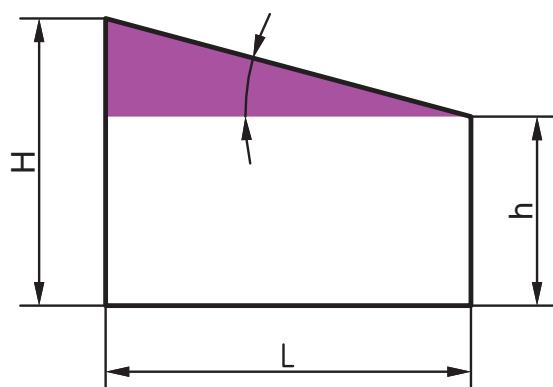

شیب: اختلاف ارتفاع یکنواخت قطعه در طول معینی از آن قطعه را شیب می‌گویند.


$$\text{شیب} = \frac{\text{اختلاف ارتفاع}}{\text{طول}} = \frac{H-h}{L}$$

شکل ۲- شیب

توجه



با توجه به شکل ۲ و طبق تعریف نسبت‌های مثلثاتی در ریاضی: $\tan\alpha = \text{شیب}$

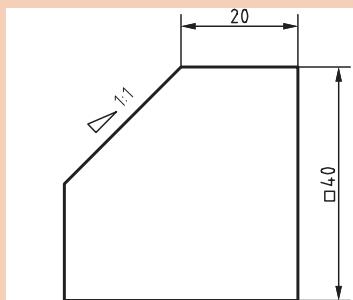

مقدار شیب در نمای رو به روی داده شده از قطعه شماره ۲ برابر است با:


$$\text{شیب قطعه} = \frac{H-h}{L} = \frac{40-20}{20} = 1:1$$

شیب ۱:۱ یعنی در هر ۱ میلی‌متر از طول قاعده، ارتفاع به اندازه ۱ میلی‌متر تغییر می‌کند. اگر شیب ۱:۸ باشد یعنی در هر ۸ میلی‌متر طول قاعده، ۱ میلی‌متر اختلاف ارتفاع وجود دارد.

مثال

مقدار زاویه شیب در قطعه شماره ۲ را محاسبه کنید.

با توجه به اینکه: $\tan\alpha = \text{شیب}$

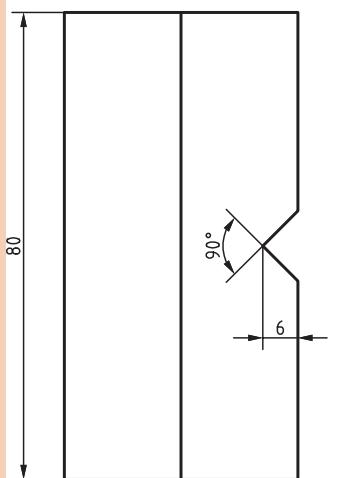

شکل ۳ - قطعه شماره ۲

$$\text{شیب} = \tan\alpha \rightarrow \tan\alpha = \frac{1}{1} = 1 \rightarrow \alpha \xrightarrow{\text{از جدول مثلثاتی}} 44^\circ \text{ و } 60' = 45^\circ$$


روش به دست آوردن زاویه از جدول مثلثاتی در زیر آمده است.

درجه	روابط مثلثاتی							درجه	
	دقتیه								
	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰		
۴۰	0.8391	0.8441	0.8491	0.8541	0.8591	0.8642	0.8693	49	
۴۱	0.8693	0.8744	0.8796	0.8847	0.8899	0.8952	0.9004	48	
۴۲	0.9004	0.9057	0.9110	0.9163	0.9217	0.9271	0.9325	47	
۴۳	0.9325	0.9380	0.9435	0.9490	0.9545	0.9601	0.9657	46	
۴۴	0.9657	0.9713	0.9770	0.9827	0.9884	0.9942	1.0000	45	
۴۵	1.0000	1.0058	1.0117	1.0179	1.0235	1.0295	1.0355		
	60	50	40	30	20	10	0	درجه	
	دقتیه								
	کاتزات ۹۰° ۴۵° ۴۵° ۰								




تولید به روش فرزکاری و سنگزنی

زاویه شیب در قطعه نشان داده شده را محاسبه کنید. (شکل ۴)

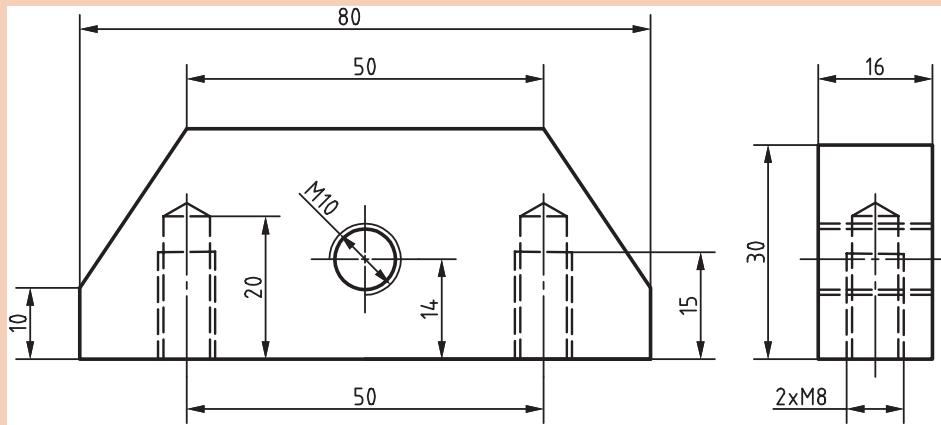

شکل ۴-قطعه شماره ۴

نمایش شیب در نقشه: برای نشان دادن شیب، بسته به جهت شیب از نماد \triangle یا \triangle استفاده می‌شود. این نماد قبل از درج مقدار ابعادی شیب که به صورت درصد یا نسبت است قرار می‌گیرد. نماد شیب روی سطح مورد نظر با جهت شیب مطابقت دارد. نمایش شیب در نقشه‌ها به صورت زیر است. (شکل ۵)

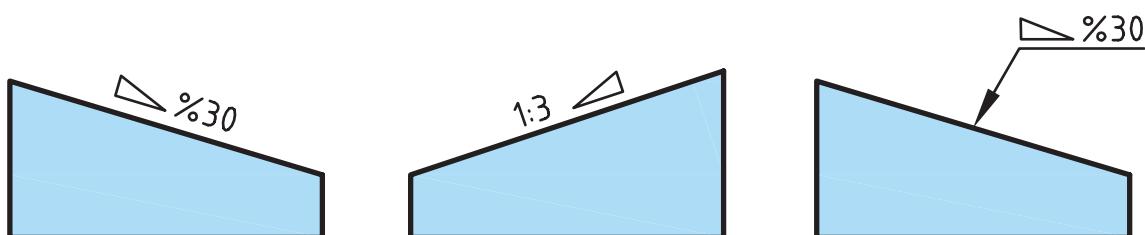


شکل ۵-نمایش شیب در نقشه‌ها

شیب اگر به صورت درصد روی قطعه‌ای مشخص شود، مثلاً شیب $\%30$ مفهوم آن این است که به ازای هر واحد طول، 30° واحد اختلاف ارتفاع وجود دارد.



در گوههای مطابق شکل‌های زیر، مقدار L و h را حساب کنید.

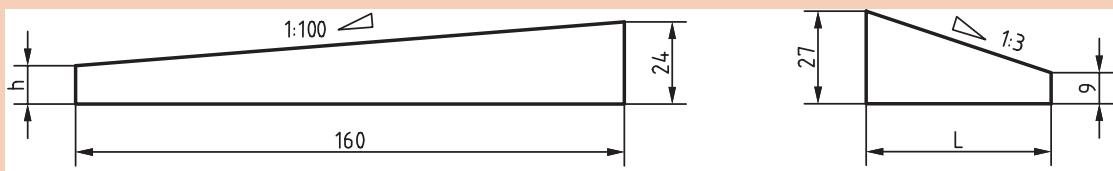


شکل ۶



اندازه‌گیری زوایای سطوح شیب دار

ابزار اندازه‌گیری مناسب برای زاویه α در قطعه مطابق شکل ۷ چیست؟

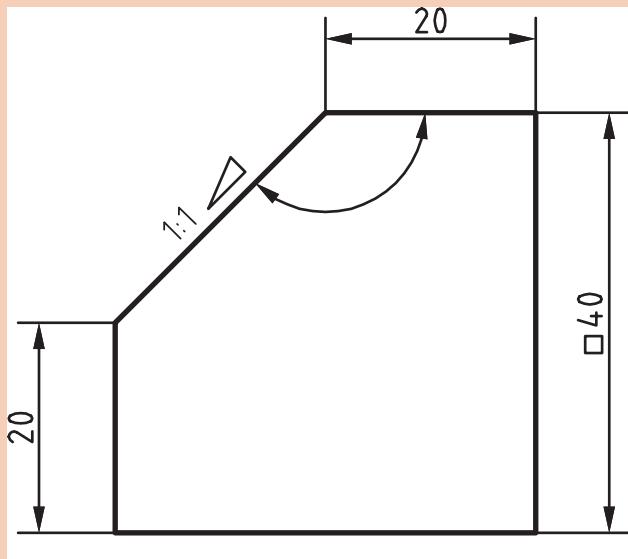

شکل ۷- نمای رو به رو قطعه ۲

زاویه‌سنج‌ها جزء وسایل اندازه‌گیری هستند، که می‌توان عمل اندازه‌گیری و کنترل را با آنها انجام داد. بسته به نوع و دقیقت اندازه‌گیری، می‌توان از زاویه‌سنج‌های ساده یا اونیورسال استفاده کرد.



زاویه‌سنج اونیورسال قابلیت تفکیک ۱ درجه


زاویه‌سنج ساده قابلیت تفکیک ۵ دقیقه

شکل ۸- زاویه‌سنج ساده و اونیورسال

در سال گذشته با زاویه‌سنج ساده و نحوه استفاده آن آشنا شدید. حال به شرح زاویه سنج اونیورسال که دارای دامنه و دقیقت اندازه‌گیری بیشتری نسبت به نوع ساده است می‌پردازیم.

زاویه سنج اونیورسال


این زاویه سنج برای کنترل و اندازه گیری زوایای داخلی و خارجی قطعات با دامنه کاری متنوع تا دقیقه ۵ به کار می رود. و دارای ساختمانی مطابق شکل زیر است.

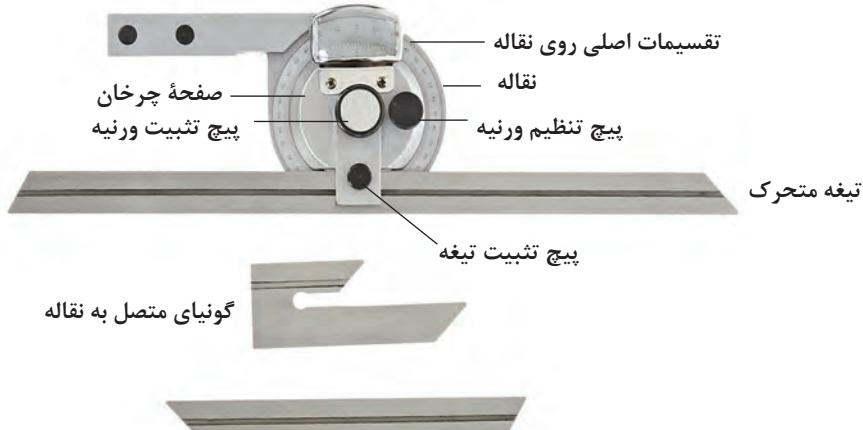

شکل ۹- اجزای زاویه سنج اونیورسال

دقیقه زاویه سنج

با توجه به شکل ۱۰ در روی ورنیه این نوع زاویه سنج 23° درجه از تقسیمات اصلی نقاله به 12 قسمت تقسیم شده است. در نتیجه زاویه هریک از تقسیمات $\frac{23}{12} = \frac{23 \times 60'}{12} = 115'$ می باشد که اختلاف آن با 2 درجه از نقاله برابراست با $120' - 115' = 5'$. در نتیجه دقیقه زاویه سنج 5 دقیقه می باشد.

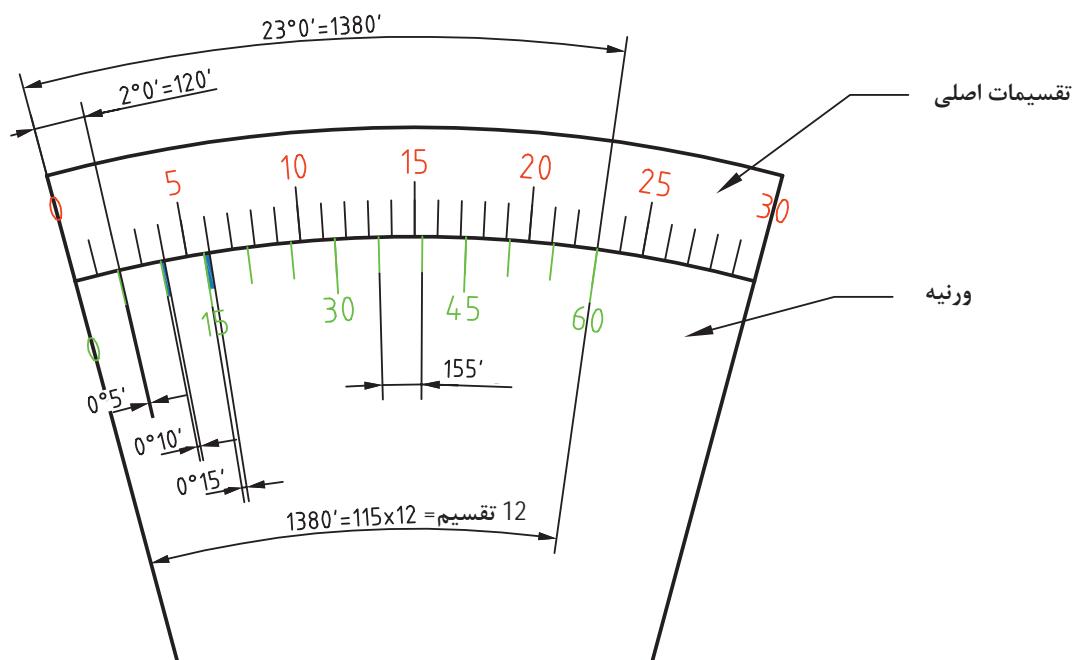

شکل ۱۰- تقسیم بندی ورنیه زاویه سنج اونیورسال

خواندن زاویه‌سنچ‌ها شباهت زیادی به خواندن کولیس‌ها دارد. ابتدا باید ببینیم صفر ورنیه از چه عددی روی تقسیمات اصلی نقاله عبور کرده سپس باید دقیق دقت کرد که کدام تقسیم ورنیه مقابل یکی از تقسیمات اصلی نقاله قرار دارد، حال تعداد تقسیمات واقع بین خط مذکور و صفر ورنیه را شمرده و در ۵ (دقیق زاویه‌سنچ) ضرب کرده حاصل را با عددی که از روی تقسیمات اصلی نقاله خواندیم جمع می‌کنیم. هنگام خواندن باید دقیق کرد که بر حسب بسته (حاده) یا باز (منفرجه) بودن زاویه، نقاله و ورنیه زاویه‌سنچ هردو در یک جهت (عقربه‌های ساعت یا خلاف عقربه ساعت) خوانده شوند.

توجه



همان‌طوری که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید تقسیمات ورنیه در دو جهت انجام شده، علت کاربرد در اندازه‌گیری زوایای بسته (حاده) و باز (منفرجه) است.



شکل ۱۱- اندازه‌گیری با زاویه‌سنچ

در شکل بالا صفر ورنیه از عدد ۲۵ تقسیمات اصلی نقاله گذشته است، خط چهارم سمت راست صفر ورنیه، با خط مقابلش روی نقاله، در یک راست قرار دارد (منطبق است) پس عدد حاصل برابر است با:


$$25^\circ + 25' = 25^\circ 25'$$

 پس زاویه‌سنچ عدد ۲۵ درجه و ۲۵ دقیقه را نشان می‌دهد.

پرسش



شکل ۱۲ چه زاویه‌ای را نشان می‌دهد؟

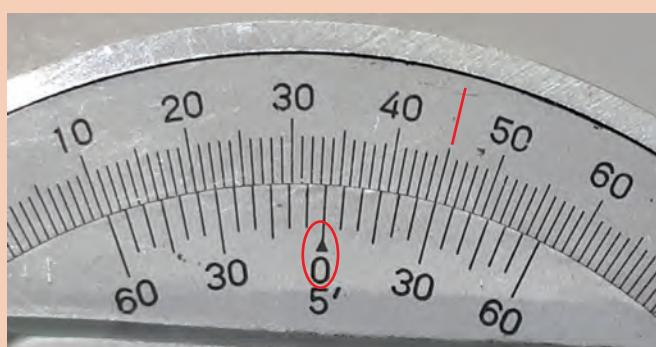

شکل ۱۲- اندازه تنظیمی با زاویه‌سنچ




تولید به روش فرزکاری و سنگزنی

در زاویه‌سنجد ۵ دقیقه، اگر صفر ورنیه از عدد ۵۲ تقسیمات اصلی نقاله گذشته باشد و خط هشتم بعد از صفر ورنیه با خط مقابلش در یک راستا باشد، این زاویه‌سنجد چه عددی را نشان می‌دهد؟

نکته مهم



به شکل ۱۲-۳ دقت کنید، زاویه‌سنجد، اندازه‌گیری زاویه باز یک قطعه را نشان می‌دهد. در اندازه‌گیری زوایای باز (منفرجه) همیشه مبنای اندازه‌گیری 90° درجه است، زیرا که این زوایا موقع خواندن به یک زاویه قائم ویک زاویه بسته (حاده) تفکیک می‌شوند.

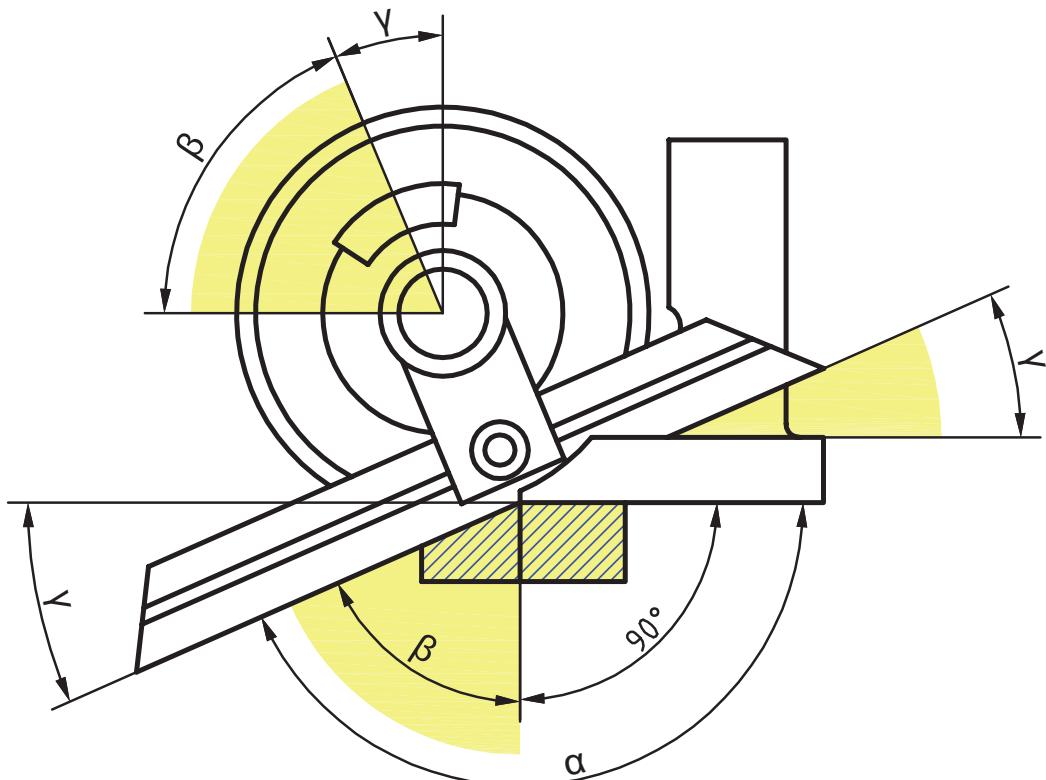

شکل ۱۳- روش خواندن زوایای باز با زاویه‌سنجد

مثال: مقدار α در شکل ۱۳ چقدر است؟ در صورتیکه $20'$ و $\beta = 60^\circ$ باشد:

$$\alpha = 90^\circ + \beta = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ \text{ و } 20'$$

اگر مقدار γ وارد شود از رابطه به دست می‌آید.

$$\alpha = 180 + \gamma$$

مثال: با توجه به شکل ۱۴ مقدار زاویه قطعه چقدر است؟



شکل ۱۴- اندازه‌گیری زاویه باز قطعه کار

همان‌طور که در صفحه قبل ذکر شد در اندازه‌گیری زوایای باز (منفرجه) همیشه مبنای اندازه‌گیری 90° درجه است، زیرا که این زوایا موقع خواندن به یک زاویه قائم و یک زاویه بسته (حاده) تفکیک می‌شوند.

$$\text{زاویه قطعه} = 90^\circ + 46^\circ = 90^\circ + 40' + 43'' = 90^\circ + 40' + 20' + 20'' = 136^\circ \text{ و } 20''$$


پرسش



به شکل ۱۵ دقت کنید: زاویه نشان داده شده چقدر است؟



شکل ۱۵- نمایش اندازه تنظیمی

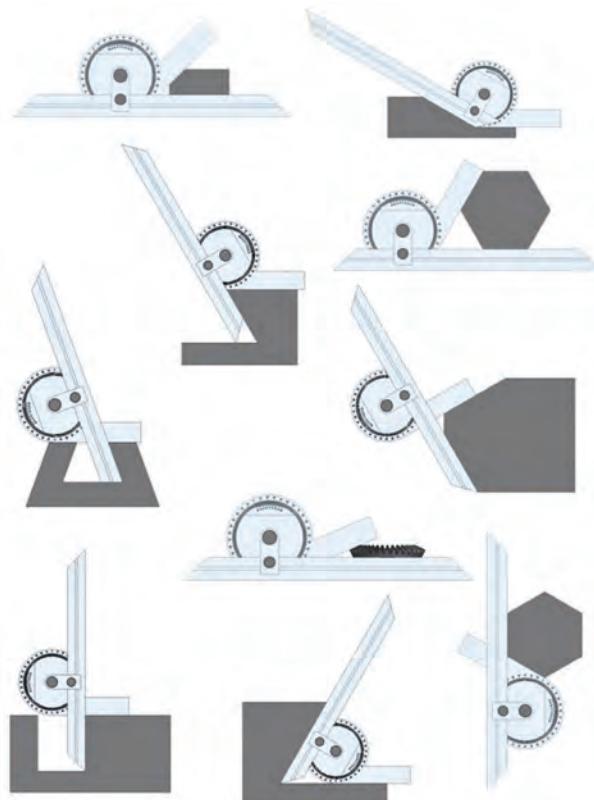

شکل ۱۶- شیوه‌های مختلف اندازه‌گیری زوایای داخلی و خارجی قطعات مختلف

نکته



نکات مهم در رابطه با زاویه سنج

۱ با توجه به ابعاد قطعه کار از تیغه مناسب استفاده شود.

۲ با توجه به شیار روی تیغه، تیغه باید به راحتی در محل مربوطه قرار گرفته و پیچ ثبیت سفت شود. هنگام جازدن تیغه از نیروی اضافی استفاده نشود.

۳ پیچ ورنیه کمتر از نیم دور شل باشد که نقاله بتواند دوران داشته باشد.

۴ با توجه به بسته (حاده) یا باز (منفرجه) بودن زاویه قطعه کار، یک ضلع قطعه را بر پایه زاویه سنج و ضلع دیگر را به تیغه کاملاً مماس کرده و پیچ ثبیت ورنیه به آرامی سفت شود.

توجه: هنگام سفت کردن پیچ‌های ثبیت ورنیه و تیغه، اعمال نیروی اضافه برای سفت کردن باعث خرابی آنها می‌شود.

۵ با توجه به نوع زاویه (حاده، منفرجه، داخلی یا خارجی) ممکن است از جمع یا تفریق اندازه‌ها نسبت به 90° و 180° درجه استفاده شود.

۶ در جمع و تفریق، یکای اندازه زاویه، درجه و اجزای کوچک‌تر بر حسب دقیقه بیان شود. از ذکر اندازه‌های دهم، صدم و هزارم درجه خودداری شود

۷ دو سر تیغه متحرک زاویه سنج، تحت زاویه 45° و 60° درجه شیبدار ساخته شده‌اند تا بتوان زوایای مربوط به آنها را کنترل کرد.



مونتاژ زاویه‌سنج و اندازه‌گیری زوایای α و β مهره M۳۶


وسایل مورد نیاز:

۱ زاویه سنج اونیورسال ۵ دقیقه

۲ صفحه‌صافی

۳ مهره M۳۶

۴ پارچه تنظیف

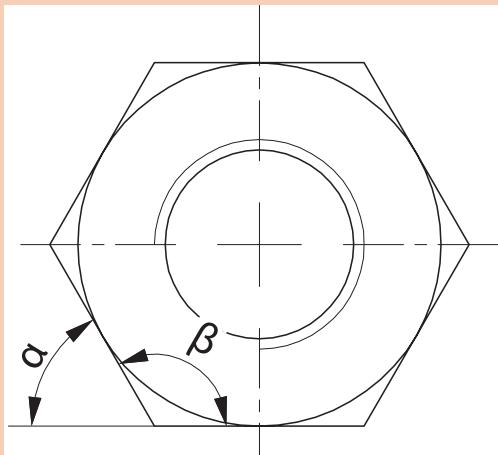

نکات ایمنی



- از افتادن و ضربه خوردن زاویه‌سنج جلوگیری کنید.
- اجزای زاویه‌سنج داخل جعبه خود نگهداری شوند.
- اجزای زاویه‌سنج باید راحت و بدون نیروی اضافه مونتاژ شوند از اعمال نیروی اضافی بپرهیزید.
- برای بستن پیچ‌های تثبیت از اعمال نیروی اضافی خودداری کنید.
- مراقب باشید تیزی نوک تیغه‌ها باعث خراش دست نشود.
- از قرار دادن تیغه زاویه‌سنج در داخل جیب خودداری کنید.

دستور کار

- ۱ زاویه‌سنж اونیورسال ۵ دقیقه را تحويل بگیرید.
- ۲ با پارچه تنظیف سطح صفحه‌صافی را تمیز کنید.
- ۳ جعبه زاویه‌سنج را باز کنید.
- ۴ متناسب با قطعه کار تیغه مناسب را انتخاب کنید.
- ۵ پیچ تثبیت تیغه در روی زاویه‌سنج را کمی شل کرده، خار زیری آن باید داخل شیار تیغه قرار گیرد تا تیغه به راحتی مونتاژ شود. از اعمال نیروی اضافی خودداری و پیچ تثبیت را سفت کنید.
- ۶ پیچ ورنیه را کمی شل کنید تا نقاله بتواند دوران داشته باشد.
- ۷ یک ضلع مهره را برپایه زاویه‌سنج و ضلع دیگر را بر تیغه کاملاً مماس و پیچ تثبیت ورنیه را به آرامی سفت کنید.
- ۸ با نگاه عمود زاویه را خوانده و گزارش کنید
- ۹ در پایان کار: اجزای زاویه‌سنج را باز کرده، با پارچه تنظیف تمیز و در محل خود درون جعبه قرار دهید. دقت کنید که اجزای زاویه‌سنج‌ها با اجزای زاویه‌سنج هنرجویان دیگر جایه‌جا نشوند.

روش‌های فرزکاری سطوح شیبدار

جهت فرزکاری سطوح شیبدار می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

- ۱ شیبتراشی با تنظیم قطعه کار
- ۲ شیبتراشی با تنظیم ابزار (کله‌گی دستگاه)

شیب تراشی با تنظیم قطعه کار (بستن قطعه کار تحت زاویه).


انحراف قطعه کار در زاویه معین، یکی از راه‌های شیبدار کردن قطعات در فرزکاری است که با دو شیوه قابل اجراست:

■ بستن شیب قطعه کار موازی با لبه گیره ساده‌ترین روش، موازی بستن سطح شیبدار نسبت به لبه افقی گیره است. در این روش قطعه کار نسبت به شیب نقشه، خط کشی می‌شود. زیر خط اصلی شیب در فاصله ۵ میلی‌متری خطی موازی رسم و موقع بستن از این خط به عنوان خط مینا نسبت به لبه گیره استفاده می‌شود. (شکل ۱۷)

پرسش



آیا می‌توان همه قطعات را با این روش فرزکاری کرد؟ چرا؟

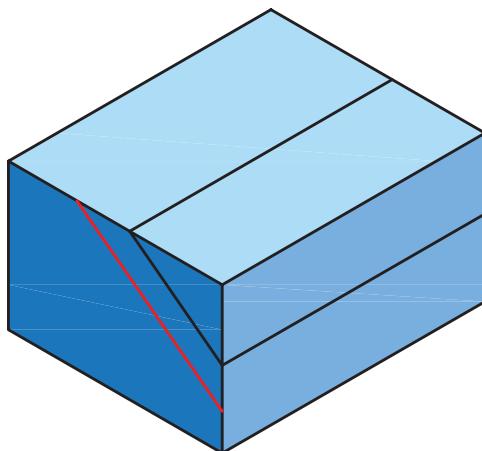


شکل ۱۷- خط کشی و بستن قطعه در گیره

توجه



برای موازی بستن خط شیب از تیغه دقیق سنگ خورده یا رنده شیارتراش مطابق شکل ۱۸ نیز می‌توان کمک گرفت.

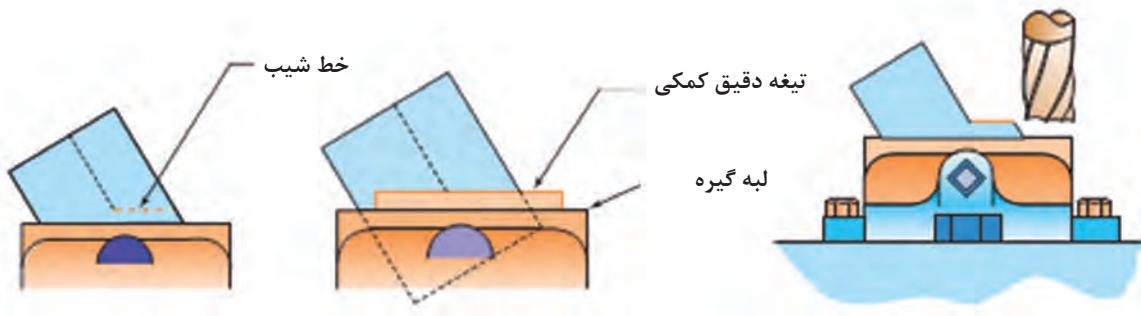


شکل ۱۸- استفاده از تیغه کمکی

۲- استفاده از کارگیرهای خاص

استفاده از گیره‌های مخصوص جهت بستن قطعه کار و قرار دادن قطعه کار در زاویه دلخواه روش مناسب و دقیقی برای تولید سطوح شیب‌دار است. نمونه‌هایی از این نوع گیره‌ها همراه با کاربرد آنها در جدول زیر آمده است.

جدول ۱ انواع گیره‌های خاص			
کاربرد	نوع گیره	کاربرد	نوع گیره
موقعیت دهنده دقیق برای شیب‌تراشی و کنترل شیب	گیره سینوسی	شیب‌تراشی یک طرفه	گیره گردن
بستن قطعات خاص برای شیب‌تراشی در جهات مختلف با دقت زیاد و کنترل قطعات شیب‌دار	میز سینوسی اونیورسال	شیب‌تراشی در جهات مختلف	گیره اونیورسال

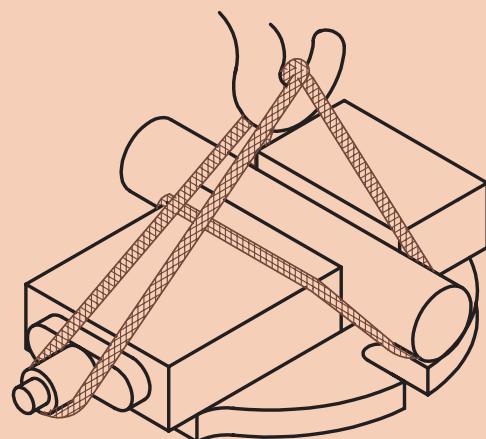

با تحقیق در اینترنت یا منابع دیگر، چگونگی استفاده از گیره‌های جدول ۱، برای عملیات فرزکاری سطوح شیب‌دار گزارش تهیه کرده و به هنرآموز خود ارائه کنید.

۱ با توجه به سنگین بودن گیره‌ها و انواع دیگر کارگیرها، برای جایه‌جایی آنها همیشه از میز چرخ‌دار و جرثقیل کارگاهی استفاده شود.


۲ سطح میز دستگاه را با سطح میز چرخ‌دار، تنظیم کرده، با احتیاط کارگیر را روی میز حرکت دهید.

۳ برای حمل گیره‌ها مطابق شکل عمل نمایید.

۴ قبل از جایه‌جایی کارگیرها، دقت کنید که بعضی از کارگیرها دارای زائداتی در زیر هستند. توجه شود که این زائدات متناسب با شیارهای میز دستگاه باشد و هنگام نصب داخل شیار میز دستگاه قرار گیرد.



زائدہ‌های زیر کارگیرها وظیفه موقعیت‌دهی و تنظیم سریع را دارند، از جدا نمودن آنها خودداری کنید.

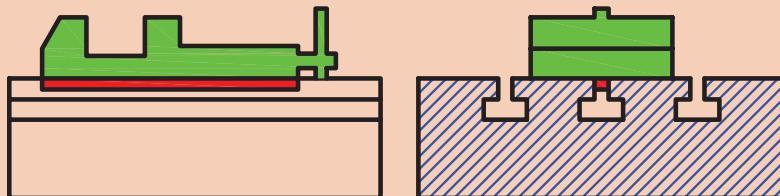


- ۵** جهت بستن کارگیرها روی میز دستگاه از پیچ‌های T شکل مناسب با شیار و آچار تخت استفاده شود.



- ۶** قبل از قراردادن قطعه کار در گیره ابتدا دو عدد نوار کاغذ در زیر آن قرار دهید تا پس از بستن مطمئن شوید که قطعه کار از کف گیره جدا نشده باشد (شکل روبرو)



- ۷** جهت محکم بستن قطعه کار به گیره‌ها و ... از اعمال نیروی اضافی با ضربه زدن توسط چکش بپرهیزید.

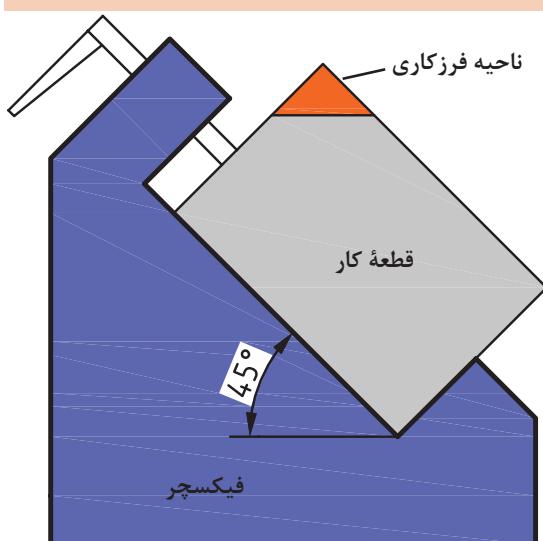

شکل ۱۹- فیکسچر فرزکاری

استفاده از قید و بند

برای تولید با تعداد بالا بهتر است، کارگیرهای مخصوص (فیکسچر) طراحی شود، که زمان بستن قطعه کار را کاهش دهد. نمونه‌ای از یک فیکسچر فرزکاری سطوح شیبدار را در شکل ۱۹ ملاحظه می‌کنید.



شیب تراشی با روش تنظیم قطعه کار:

ابعاد اولیه $20 \times 38 \times 20$ میلی متر

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St37

وسایل مورد نیاز:

۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب

۲ کولیس ۵/۰ میلی متر

۳ گیره


۴ صفحه صافی

۵ سوزن خط کش

۶ عینک محافظ

۷ خط کش فلزی ۳۰ سانتی متر

۸ ماژیک صنعتی

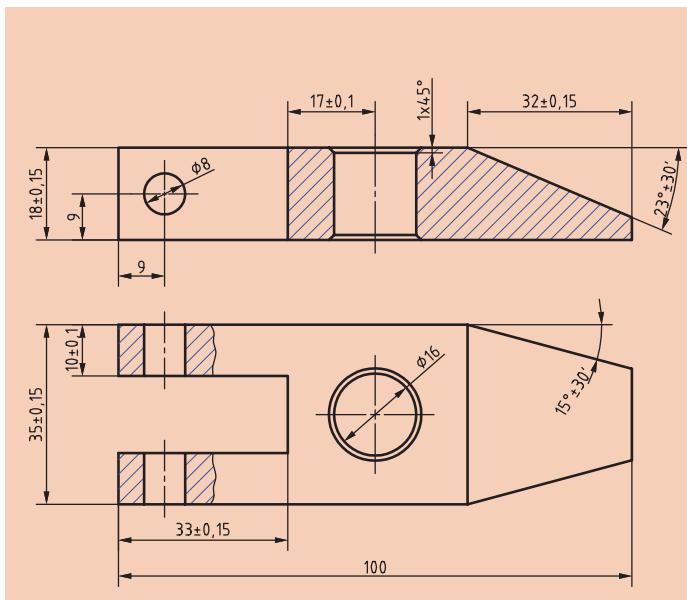

نکات ایمنی



■ از سالم بودن دستگاه و کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.

■ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.

■ گیره را با پیچ مخصوص T شکل بیندید. جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.

■ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را به طور اصولی و مطمئن بیندید.

■ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.

■ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند هنگام بستن از پارچه یا دستکش استفاده شود.

هشدار: در حین فرز کاری هرگز دستکش در دست نداشته باشید.

■ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه‌گیری قطعه و دور کردن براده‌ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.

■ هنگامی که دستگاه روشن است، دستگاه را رها نکنید.



دستور کار:


۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید. (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطحنهایی شیب را جهت براده برداری پوشش دهد).

۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کنید. در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، آن را به لحاظ تراز، ساعت بودن و صحیح بسته بودن کنترل کنید.

۳ شمش را بسته تا ابعاد $18 \times 35 \times 100$ میلی متر فرز کاری کنید.

۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خط کشی کرده و خطی کمکی، زیر خط شیب رسم کنید قطعه را

طوری در گیره بیندید که خط کمکی با لبه گیره منطبق باشد برای موازی بستن از تیغه دقیق هم می‌توان کمک گرفت.

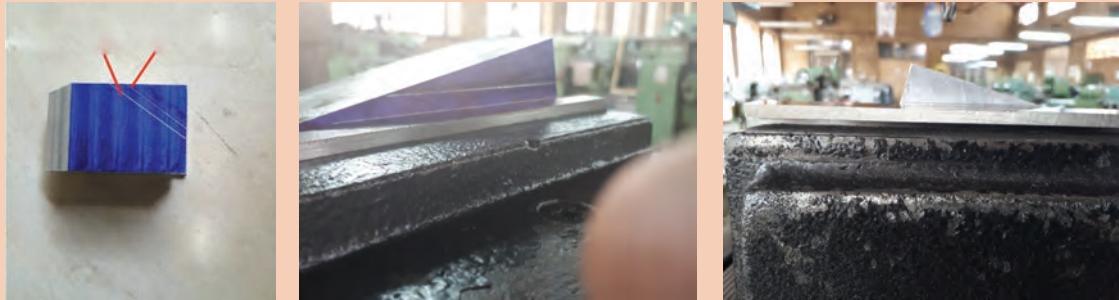

۵ عدد دوران محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

مثال: با تیغه فرزی به قطر $d=60 \text{ mm}$ قطعه‌ای از جنس St_{37} را فرز کاری خواهیم کرد. مطلوب است عدد دوران تنظیمی ماشین در صورتی که جنس تیغه فرز از نوع HSS و مقدار سرعت برش 25 m/min بر دقیقه (از جدول سرعت برش) باشد:



$$v = \frac{(d \times \pi \times n)}{1000} \rightarrow = \frac{(v \times 1000)}{(d \times \pi)} = \frac{(25 \times 1000)}{(60 \times 3.14)} = 132.6 \text{ R.P.M} \longrightarrow n \approx 125$$

۶ پیشروعی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

مثال: سرعت پیشروعی میز ماشین فرزی برای فرز کاری با تیغه فرز به قطر 60 mm میلی‌متر که ۱۰ دندانه دارد اگر مقدار $F_z = 0.1 \text{ mm}$ باشد را محاسبه کنید.

$$V_F = F_z \times z \times n \longrightarrow V_F = 0.1 \times 10 \times 125 = 125 \frac{\text{mm}}{\text{min}}$$

- ۷ پس از اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، از بلندترین نقطه فرزکاری را شروع کرده و شیب یک طرف قطعه را کامل کنید.



- ۸ قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی به صورت چشمی کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.
- ۹ پس از باز کردن، طرف دیگر قطعه و شیب بالایی را همانند مرحله قبل فرزکاری نمایید.
- ۱۰ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.
- ۱۱ ابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.
- ۱۲ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآدها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.



شیب تراشی قطعه شماره ۷ با روش تنظیم قطعه کار

ابعاد اولیه $mm \times 32 \times 22$


تلرانس به جز موارد مشخص شده: f_7

ISO 2768

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St37

وسایل مورد نیاز:

- ۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب
- ۲ کولیس 50×50 میلی متر
- ۳ گیره
- ۴ صفحه صافی
- ۵ خطکش فلزی 30 سانتی متر
- ۶ عینک محافظ
- ۷ سوزن خطکش
- ۸ ماژیک صنعتی یا کات کبود

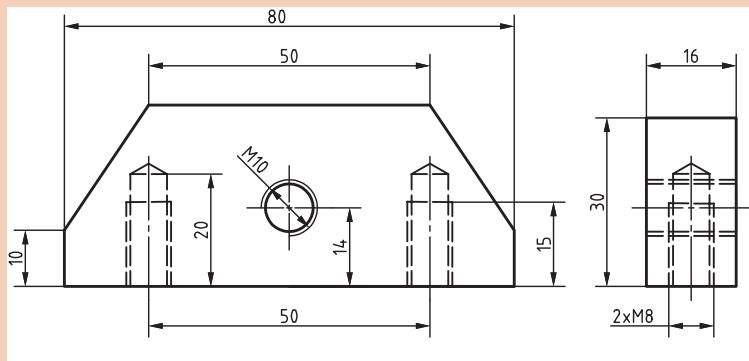

نکات ایمنی



- ۱ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.
- ۲ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفشه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۳ گیره را به طور اصولی و با پیچ مخصوص T شکل ببندید.
- ۴ جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- ۵ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را به طور اصولی و مطمئن ببندید.
- ۶ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.
- ۷ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند، هنگام بستن از پارچه یا دستکش استفاده شود.

هشدار: در حین فرزکاری هرگز دستکش در دست نداشته باشید.

- ۸ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه‌گیری قطعه و دور کردن براده‌ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.
- ۹ فرزکاری را از بلندترین نقطه قطعه کار شروع کنید.
- ۱۰ هنگامی که دستگاه روشن است، دستگاه را رها نکنید.

دستور کار

- ۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید. (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه‌دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطح نهایی شیب را جهت براده برداری پوشش دهد)
- ۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کرده و آن را ساعت کنید.
- ۳ شمش را بسته تا $30 \times 20 \times 80$ میلی متر فرزکاری کنید.
- ۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خطکشی کرده و خطی کمکی نیز با فاصله کمی از خط شیب رسم کنید.

۵ قطعه را طوری در گیره بیندید که خط کمکی بالبه گیره منطبق باشد.

۶ عده دوران و پیش روی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

۷ با فاصله گرفتن تیغه فرز از قطعه کار، و حصول اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، از بلندترین نقطه فرزکاری را شروع کرده و شیب یکطرف قطعه شماره ۷ را کامل کنید.



۸ قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی به صورت چشمی کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ مقدار شیب قطعه را با زاویه سنج کنترل کنید.

۱۰ شیب طرف دیگر قطعه کار را همانند مرحله قبل فرزکاری نمایید.

۱۱ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۲ ابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.

۱۳ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآدها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

تحقیق



با جستجو در اینترنت و منابع دیگر انواع گیره‌ها و مکانیزم‌های دیگر قابل استفاده برای شیب‌تراشی با ماشین فرز را تهیه کرده و در کلاس ارائه نمایید.




شیب تراشی قطعه شماره ۷ با استفاده از گیره گردان.

تعداد: ۱

ابعاد اولیه: $85 \times 32 \text{ mm}$

تلرانس به جز موارد مشخص شده: f ISO ۲۷۶۸

جنس قطعه کار St_{۳۷}

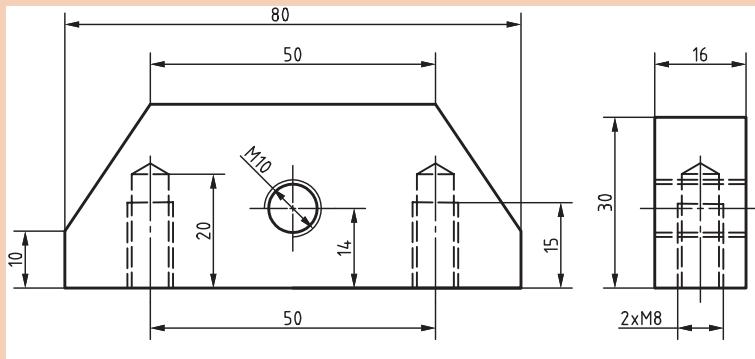


وسایل مورد نیاز:

- ۱ تیغه فرز پیشانی تراش مناسب
- ۲ کولیس $0,05^{\circ}$ میلیمتر
- ۳ گیره گردان
- ۴ صفحه صافی
- ۵ سوزن خط کش
- ۶ عینک محافظ
- ۷ خطکش فلزی 30° سانتی متر
- ۸ ماژیک صنعتی یا کات کبود
- ۹ آچار تخت مناسب برای گیره

نکات ایمنی



- ۱ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۲ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.
- ۳ گیره گردان را با میز چرخ دار حمل کرده و روی میز دستگاه قرار دهید.
- ۴ گیره را با پیچ مخصوص T شکل ببندید.
- ۵ جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- ۶ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را ببندید.
- ۷ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.
- ۸ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند هنگام بستن مراقب دست خود باشید.
- ۹ برای بستن تیغه فرز از دستکش استفاده کنید.
- ۱۰ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عده دوران، کنترل و اندازه گیری قطعه و دور کردن براده ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.
- ۱۱ دستگاه را در حالت روشن رها نکنید.

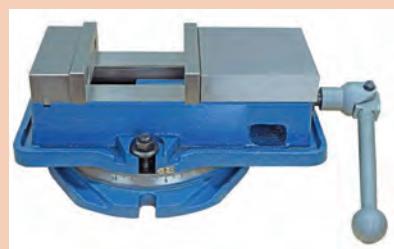

دستور کار:


- ۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید.

توجه: بستن تیغه فرزهای بزرگ به لحاظ امکان برخورد با گیره محدودیت ایجاد می‌کند.

- ۲ گیره مدرج گردان را روی میز دستگاه بسته و آن را ساعت کنید.



در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، ساعت بودن آن را کنترل کنید.

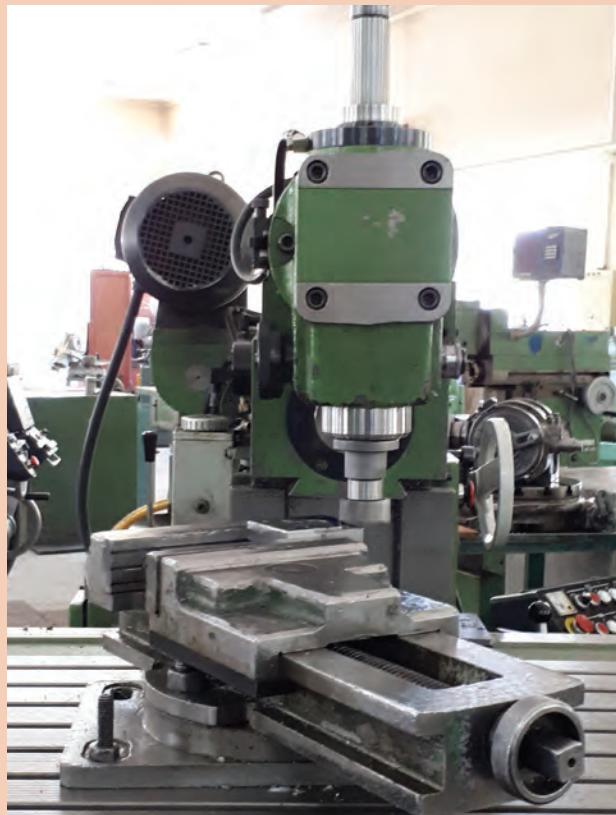

۳ طرف دیگر قطعه کار شماره ۷ که یک طرف آن در فعالیت قبلی فرزکاری شده بود، را در گیره طوری بیندید که ناحیه فرزکاری بیرون از لبه گیره قرار گیرد.

۴ توجه شود که زیرکاری در قسمت زیر ناحیه شیب قرار نداشته باشد.

۵ پیچ‌های تنظیم گیره را با آچار تخت مناسب باز کرده و به میزان زاویه شیب قطعه، آن را چرخانده و پیچ‌ها را سفت کنید.
توجه: جهت چرخش گیره و موقعیت بستن قطعه کار، طوری انتخاب شود که محدودیت ایجاد نکند.



۶ عدّه دوران و پیشروی محاسبه شده را روی دستگاه تنظیم کنید.

۷ با فاصله گرفتن تیغه فرز از قطعه کار، و حصول اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، فرزکاری را شروع کرده و ناحیه فرزکاری را تا ۱ میلی‌متر مانده به خط ترسیمی شیب با

پیشانی تیغه فرز ماشین کاری کنید. سپس مقدار باقیمانده را با محیط تیغه فرز کامل کنید.

۸ قبل از بازکردن قطعه کار، سطح فرزکاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط کشی را کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ دستگاه را خاموش کرده، قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۰ ابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.

۱۱ گیره را به حالت اولیه (صفر) تنظیم کنید.

۱۲ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآدها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

شیب تراشی با انحراف کله‌گی دستگاه فرز

قابلیت انحراف کله‌گی دستگاه فرز عمودی یکی دیگر از روش‌های شیب‌دار کردن قطعات روی این ماشین است. در این روش پس از محاسبه مقدار شیب قطعه کله‌گی دستگاه را به اندازه زاویه مناسب منحرف کرده و فرز کاری انجام می‌شود. (شکل ۲۰)




شکل ۲۰- روش انحراف کله‌گی فرز FP4M

نکته کلیدی



در شیب تراشی با روش انحراف کله‌گی، اگر با پیشانی تیغه فرز ماشین کاری انجام شود زاویه ایجاد شده روی قطعه کار برابر با زاویه انحراف کله‌گی است. ولی اگر از محیط (بغل) تیغه فرز استفاده شود زاویه ایجاد شده، زاویه متمم است.

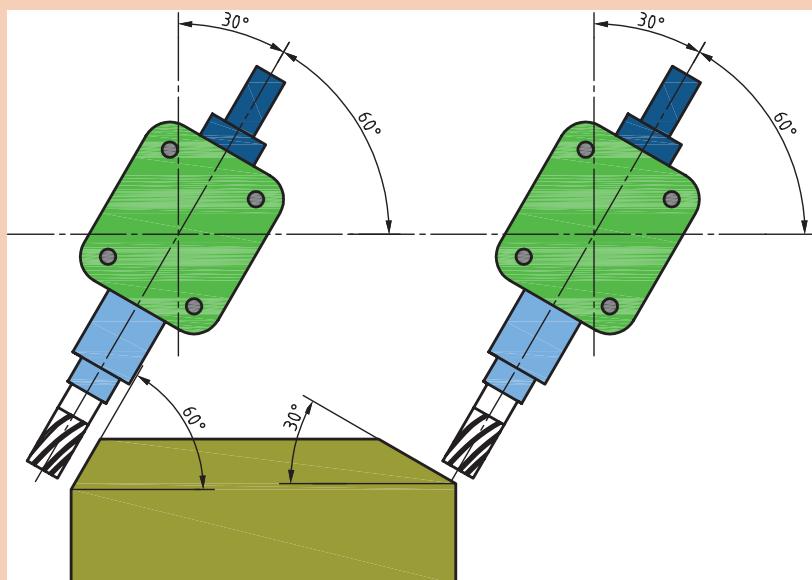

شکل ۲۱- شیب ناشی از پیشانی تراشی بغل تراشی با تیغه فرز



شیب تراشی قطعه شماره ۲ با روش انحراف کله‌گی دستگاه فرز


تعداد: ۱

تلرانس به جز موارد ذکر شده: ISO ۲۷۶۸-f

جنس قطعه کار St ۳۷

وسایل مورد نیاز:

- ۱ تیغه فرز پیشانی تراش
- ۲ میله سنگ خورده
- ۳ گیره
- ۴ کولیس ۵۰/۵۰ میلی‌متر
- ۵ آچار آلن مخصوص انحراف کله‌گی
- ۶ زاویه‌سنجد اونیورسال ۵ دقیقه
- ۷ زیرکاری استاندارد سنگ زده
- ۸ وسایل خط کشی
- ۹ عینک ایمنی

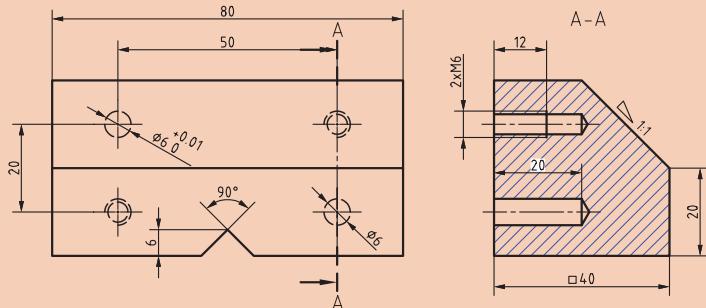

نکات ایمنی



- ۱ از سالم بودن کلید اضطراری اطمینان حاصل کنید.
- ۲ هنگام کار از لباس کار، عینک محافظ و کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۳ گیره را با پیچ مخصوص T شکل بیندید. جهت بستن پیچ‌ها از آچار تخت مناسب استفاده کنید.
- ۴ تیغه فرز مناسب را انتخاب و آن را به طور مطمئن بیندید.
- ۵ برای اعمال نیروی بستن هرگز از ضربات چکش استفاده نکنید.
- ۶ تیغه فرزها لبه برنده تیزی دارند هنگام بستن مراقب دست خود باشید.
- ۷ نصب گیره، تعویض ابزار، تعویض عدد دوران، کنترل و اندازه‌گیری قطعه و دور کردن براده‌ها را حتماً در حالت خاموشی دستگاه انجام دهید.
- ۸ تنظیم کله‌گی و کنترل ابعادی قطعه کار در حالت خاموشی دستگاه انجام شود.
- ۹ هنگام سفت کردن پیچ‌های کله‌گی، باتوجه به بلند بودن دنباله آچار آلن کله‌گی و اعمال گشتاور زیاد، از ایجاد نیروی اضافی برای سفت کردن بپرهیزید.
- ۱۰ جهت انحراف کله‌گی از ضربه زدن به پوسته و محور دستگاه اجتناب کنید.
- ۱۱ دستگاه را در حالت روشن رها نکنید.

دستور کار:

- ۱ تیغه فرز را روی ماشین نصب نمایید. (جهت ایجاد سطح یکنواخت، بهتر است از تیغه فرز تیغچه‌دار یا پیشانی تراش با قطر بیشتر استفاده کرد که محدوده سطح نهایی شیب را جهت براده‌برداری پوشش دهد)



۲ گیره مناسب را روی میز دستگاه نصب کنید. در صورت وجود گیره روی میز دستگاه، آن را به لحاظ ساعت بودن و صحیح بسته بودن کنترل کنید.

۳ قطعه کار را بسته و به ابعاد اولیه $40 \times 40 \times 80$ میلی‌متر قبل از شیب برسانید.

۴ بر مبنای شیب محاسبه شده قطعه را خط‌کشی کرده و در گیره طوری بیندید که ناحیه فرز کاری کمی بالاتر از لبه گیره قرار گیرد.

۵ عده‌دوران و پیشروی دستگاه را بر مبنای قطر تیغه فرز و جنس قطعه کار (St 73) محاسبه و تنظیم کنید.

۶ در حالت خاموشی دستگاه، ۴ پیچ پیشانی کله‌گی و ۲ پیچ زیر طوقه مدرج کله‌گی ماشین فرز را کمی شل و به میزان نیاز آن را منحرف و پیچ‌های آن را سفت کنید.

توجه




قبل از انحراف کله‌گی، ضامن نشان داده شده در شکل را آزاد کنید و در پایان کار جهت برگرداندن کله‌گی به حالت اولیه، ضمن تنظیم زاویه صفر کله‌گی، ضامن را بین دو زائد قرار دهید.

نکته کلیدی



هنگام تنظیم زاویه انحراف کله‌گی دستگاه، به‌طور عمود به شاخص نگاه کنید.

۷ پس از اطمینان از محکم بودن قطعه کار، دستگاه را روشن و با رعایت اصول ایمنی، ماشین کاری را کامل کنید..

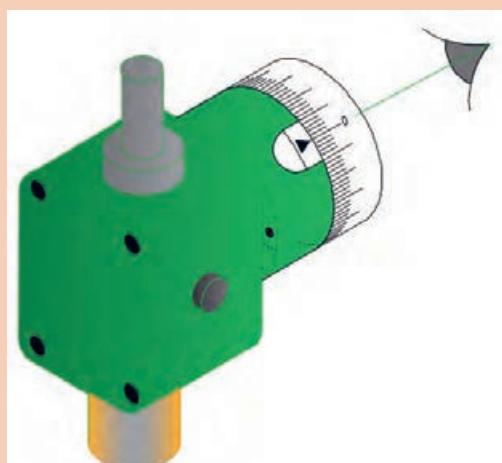

۸ دستگاه را خاموش کرده و قبل از باز کردن قطعه کار، سطح فرز کاری را به لحاظ کیفیت سطح و اندازه نسبت به خط‌کشی را کنترل کرده، در صورت نیاز اصلاح و تکمیل نمایید.

۹ قطعه کار و تیغه فرز را باز کنید.

۱۰ کله‌گی دستگاه را به حالت اولیه برگردانید. (دقت شود ضامن سمت چپ کله‌گی دستگاه در روی طوقه مدرج بین دو زائد خود قرار گیرد).

۱۱ قطعه کار را باز کرده وابزار و وسایل استفاده شده را تحویل دهید.


۱۲ دستگاه و محیط کار را تمیز کرده و برآوردها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

بعد از ماشین کاری، نظافت دستگاه و محیط اطراف جزء وظایف هنرجویان محسوب می‌شود، که یا به صورت گروهی و یا فردی انجام می‌شود. یکی از هنرجویان به خاطر عجله برای رسیدن به کلاس ورزشی، بعد از نظافت دستگاه و محیط اطراف، براده‌ها را به سمت دستگاه مجاور که هم کلاسی اش در حال تمیز کردن است پخش و مقداری را هم به زیر کمدهای ابزار کارگاه هدایت می‌کند. این هنرجو با واکنش هم کلاسی و سرپرست کارگاه مواجه می‌شود و هنرآموز مربوطه هم با درج نمره منفی با وی برخورد می‌کند. هنرجوی خاطری در نهایت مجبور به نظافت مجدد شده و به خاطر استباش نیز عذرخواهی می‌کند. به نظر شما:

- ۱ آیا جایگاه شخصیتی این هنرجو جلوی هنرآموز، سرپرست و همکلاسی‌هایش خدشه‌دار نشده است؟
 - ۲ بهتر نیست که فعالیت‌های جانبی خودمان را در ساعت‌های غیر مدرسه قرار دهیم تا از بروز مشکلات جلوگیری کنیم؟
 - ۳ کار این هنرجو آنقدر اهمیت داشت که وظیفه اصلی خود را ناقص انجام دهد و مجبور به دوباره کاری شود؟
- نکته اخلاقی: هیچ پنهان کاری تا ابد پنهان نمی‌ماند.



- ۱ مراحل انجام فرزکاری قطعه شماره ۴ را با توجه به نقشه داده شده، نوشته و پس از مشورت با یکدیگر و تأیید هنرآموز در کارگاه اجرا نمایید.
قوس با شعاع ۲/۵ انتهای دسته با سوهان کاری کامل شود.

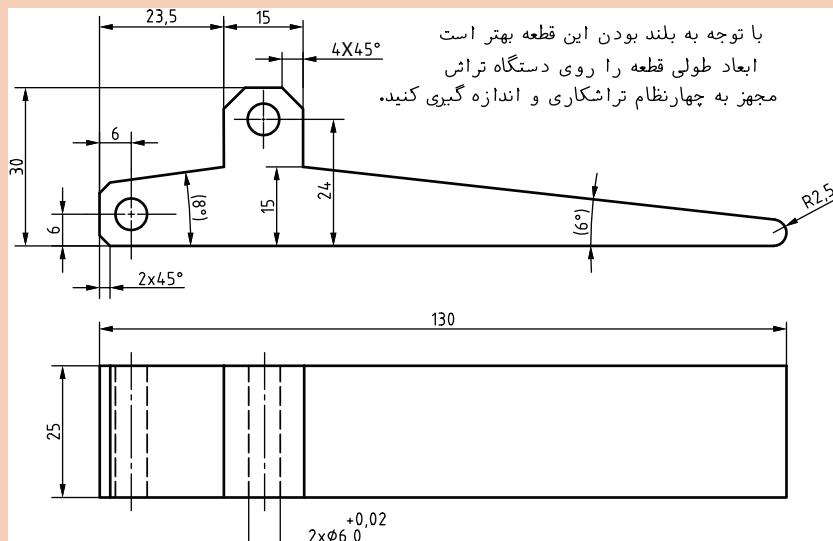


- ۲ قطعه فرزکاری شده را با توجه به روش‌های کنترل ذکر شده بررسی و نتیجه را در جدول ۱ درج نمایید.
جدول ۱- ارزشیابی قطعه ۴

قطعه شماره ۴	زاویه		
	ارزشیابی هنرآموز	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه
			۸ درجه
			۶ درجه



با توجه به شکل ۲۲ اندازه زاویه قطعه کار شماره ۲ فرزکاری شده، چقدر است، صحت یا عدم صحت زاویه را نسبت به نقشه مقایسه کنید.

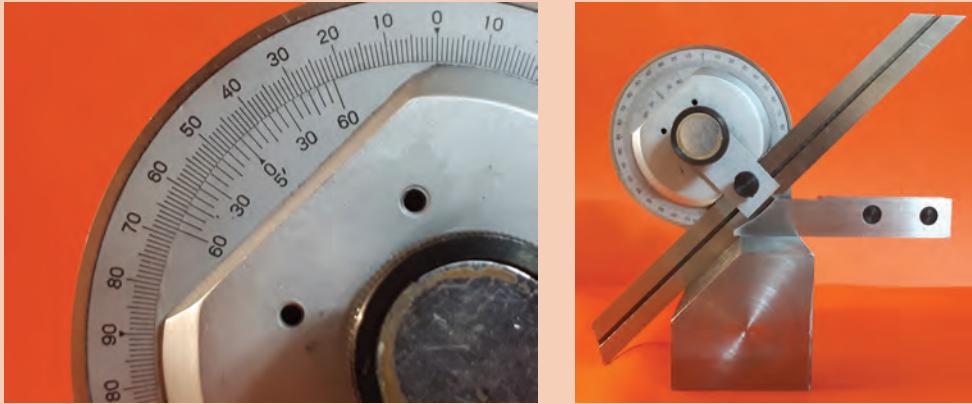

شکل ۲۲- کنترل زاویه قطعه شماره ۲ با زاویه سنج ۵ دقیقه

موضوع: کنترل زاویه قطعه شماره ۲ با زاویه سنج ۵ دقیقه

تعداد: ۱ جنس قطعه کار St۳۷

وسایل مورد نیاز:

۱ صفحه صافی

۲ زاویه سنج ۵ دقیقه



- هنگام ماشین کاری هیچ وقت اقدام به کنترل زاویه با زاویه سنج نکنید.
- از قرار دادن تیغه زاویه سنج داخل جیب لباس کار خودداری کنید.
- هنگام کار روی ماشین فرز، از قرار دادن زاویه سنج روی میز ماشین خودداری کنید.
- از افتادن و ضربه خوردن زاویه سنج جلوگیری کنید.
- بعد از اتمام کار اندازه گیری و کنترل ابزارها را تحويل دهید.

دستور کار:



- ۱ قطعه ماشین کاری شده را پلیسه گیری و تمیز کنید.
- ۲ زاویه سنج اونیورسال با دقت ۵ دقیقه را از انبار تحويل گرفته و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۳ سطح صفحه صافی را تمیز کرده و کار کنترل زاویه قطعه کار را با زاویه سنج روی صفحه صافی انجام دهید.
- ۴ اندازه خوانده شده را با اندازه نقشه مقایسه کنید.
- ۵ تیغه زاویه سنج را باز کرده و مجموعه زاویه سنج را تمیز کرده و در داخل جعبه مخصوص قرار دهید.
- ۶ گزارش اندازه گیری را به هنرآموز خود تحويل دهید.

این فعالیت را برای کنترل شیب قطعات شماره ۴ و ۷ نیز انجام و نتیجه را در جدول ۲ ارائه کنید.

جدول ۲- ارزشیابی قطعات فرزکاری شده

قطعه شماره ۷		قطعه شماره ۴		قطعه شماره ۲	
اندازه کنترل شده	اندازه نقشه	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه	اندازه کنترل شده	اندازه نقشه
نمره ارزشیابی:		نمره ارزشیابی:		نمره ارزشیابی:	

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: فرزکاری سطوح شیبدار

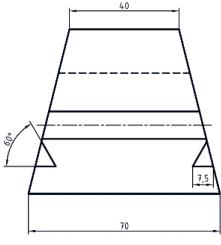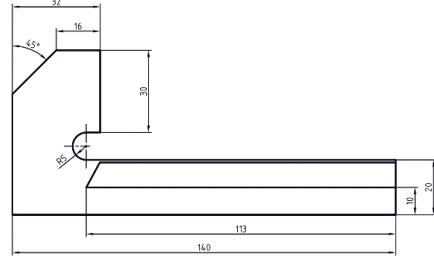 	<p>نقشه کار: فرزکاری سطوح شیبدار فرزکاری سطوح شیبدار مطابق نقشه. جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته تهیه شود.</p> <p>شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f - پرداخت سطح $R_a = 1/6$</p> <p>شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت 400 لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^\circ C \pm 3^\circ$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسائل ایمنی استاندارد ۶- زمان $2/5$ ساعت</p> <p>مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته</p> <p>ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیورسال با متعلقات - گیره موازی رومیزی - ساعت اندازه گیری - کولیس $0/05$ - گونیای دقیق - آچار تخت - سوهان متوسط 200 - زیر سری سنگ خورده - برس موبی - تیغه فرز زاویه ای - وسائل روغن کاری - وسائل تمیز کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی</p>
---	---

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	انجام فرزکاری سطوح شیبدار	۲	
شاخصهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری			
۲- مدیریت مواد و تجهیزات			
۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت			
۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار			
۵- پایین دنی به الزامات نقشه			
میانگین نمرات *			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۳

فرزکاری شیارها



واحد یادگیری فرزکاری شیارها

استاندارد عملکرد

فرزکاری شیارها مطابق نقشه



پیش‌نیاز

نقشه‌خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری
فرزکاری سطوح تخت
فرزکاری سطوح شیبدار

شیارتراشی

مقدمه: شیار عبارت است از گودی که به منظور هدایت و اتصال قطعات و انتقال قدرت، ایجاد می‌شود، مانند حرکت کشویی عرضی و فوقانی ماشین تراش و میز ماشین فرز که توسط شیار دم چلچله هدایت می‌شود همین طور شیار T شکل روی میز دستگاه‌های فرز و متنه که جهت اتصال تجهیزات و بستن قطعه به کار می‌رود.

(شکل ۱)

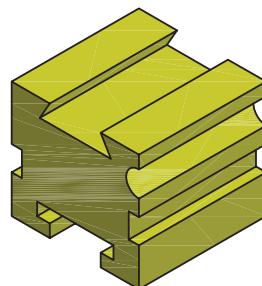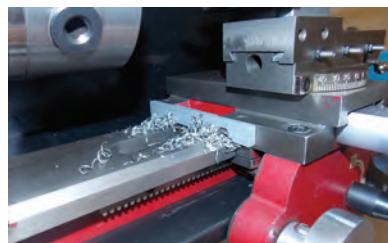

شکل ۱

ضمن توجه به تصاویر (شکل ۱) درباره روش تولید شیارهای روی قطعات با هم مشورت نمایید.
آیا این نوع از شیارها باروش‌های تولید که قبل آموخته‌اید قابل انجام است؟

پرسش




پاسخ شما به پرسش مطرح شده هرچه باشد، با این جمله تکمیل می‌شود که برای ساخت دقیق قطعات شکل بالا نیاز به ابزارهای دیگری غیر از آنچه تا کنون آشنا شده‌اید دارید، لذا در ادامه شما را به شناسایی ابزارها و فرآگیری روش‌های شیارتراشی دعوت می‌نماییم.

أنواع شیارها و روش‌های شیارتراشی

با توجه به اینکه شکل ظاهری شیارها مهم‌ترین عامل در کاربرد آنها می‌باشد، نام‌گذاری آنها بر این اساس انجام شده و عبارت‌اند از:

شیار راست گوشه (زاوادانی)، جناقی (V-شکل)، دم چلچله، قوس‌دار و مارپیچ که در این فصل به روش ایجاد آنها، به جز شیار مارپیچ خواهیم پرداخت.

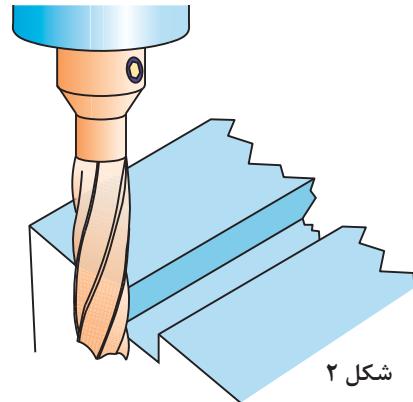

شکل ۲

شیار راست گوشه (ناودانی)

فرو رفتگی است مستقیم با مقطع مریع یا مستطیل که بر روی یک سطح ایجاد شده است. از این شیارها در راهنمای تخت قسمت های متحرک استفاده می شود. مانند بعضی از گیره ها که برای هدایت فک متحرک گیره استفاده می شود. یک نمونه از این شیار را می توان در شیار جای خار بر روی محورهای استوانه ای مشاهده کرد. شیارهای راست گوشه در سطح میگردد که در دو نوع باز و بسته ایجاد می گردند معمولاً برای قرارگیری خارها استفاده می شوند.

ایجاد شیار راست گوشه با فرز عمودی

برای ایجاد شیار راست گوشه با دستگاه فرز عمودی با توجه به ابعاد شیار از تیغه فرزهای انگشتی یا پیشانی تراش استفاده می شود که روش بستن تیغه فرز پیشانی تراش با میله فرزگیر کوتاه در فصل قبل بیان شد. در اینجا روش بستن تیغه فرزهای دنباله استوانه ای در گلت فشنگی دار را فرا می گیرید.

بستن تیغه فرز: تیغه فرزهای انگشتی، پیشانی تراش و هر نوع دیگری که دارای دنباله استوانه ای هستند مانند تیغه فرزهای تی شکل و زاویه دار را در فرزگیر کوتاه (گلت) می بندند. گلت درون سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه فرز جا زده شده و به وسیله یک پیچ بلندی از پشت یا بالای دستگاه محکم بسته می شود.

بیشترین کاربرد گلت برای بستن تیغه فرز انگشتی می باشد. (شکل ۳) اجزای فرزگیر، فشنگی و تیغه فرز را نشان می دهد.



شکل ۳

نکته



برای بستن تیغه فرز ابتدا فشنگی را داخل مهره جا زده و سپس مهره را ببندید.





نصب تیغه فرز انگشتی

وسایل مورد نیاز:

- ۱ دستگاه فرز عمودی
- ۲ آچارهای بستن فرزگیر
- ۳ فرزگیر (کلت)
- ۴ تیغه فرز انگشتی
- ۵ فشنگی متناسب با قطر تیغه فرز



- ۱ برای بستن تیغه فرز روی دستگاه همیشه از آچارهای مربوطه استفاده نمایید.
- ۲ آچار روی محور فرزگیر را بلافصله بعد از محکم کردن بردارید.
- ۳ در هنگام باز و بستن تیغه فرز از یک پارچه ضخیم برای برداشتن آن استفاده کنید و با دست برهنه به تیغ فرز دست نزنید.
- ۴ بستن و بازکردن تیغه فرز را فقط در حالت خاموش بودن ماشین انجام دهید.
- ۵ تیغه فرز را تا حد امکان کوتاه بیندید.



پس از پوشیدن لباس کار و کفش ایمنی وسایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنرآموز و با نظارت او انجام دهید.

- ۱ بررسی کنید دستگاه و ابزارها سالم و تمیز باشند. (در صورت لزوم تمیز و تعویض نمایید).
- ۲ مطابق شکل رو به رو فشنگی را در داخل مهره قرار داده و سپس تیغه فرز را داخل فشنگی قرار دهید.



هیچ‌گاه اول تیغه فرز را داخل فشنگی قرار ندهید.



- ۳ مهره، فشنگی و تیغه فرز را روی فرزگیر بیندید. (شکل ۴)

شکل ۴

۴ سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه و دنباله مخروطی فرزگیر را با پارچه مناسب، تمیز کنید و دنباله را درون سوراخ مخروطی گلوبی دستگاه طوری قرار دهید که شیار پیشانی میله فرزگیر در محل خود قرار گیرد.

۵ فرزگیر را در گلوبی دستگاه قرار داده و مهره را توسط پیچ بلندی که در امتداد محور اصلی درپشت یا بالای دستگاه قرار دارد با آچار آلن محکم کنید (باید در نظر داشته باشیم که گاهی فرزگیر قبل از روی محور ماشین نصب شده است که در این صورت می‌توانیم مجموعه فشنگی، تیغه فرز و مهره را روی فرزگیر بیندیم). (شکل ۵)



شکل ۵

۶ از دور بودن (نداشتن لنگی) تیغه فرز مطمئن شوید (با روشن کردن دستگاه و خاموش کردن آن).



فرزکاری شیارها

شیار قطعه روبنده را مطابق نقشه و به ترتیب مراحل زیر بعد از شرح انجام کار توسط هنرآموز فرزکاری نمایید.

	<p>نام قطعه: بدنه روبنده</p> <p>جنس: st37</p> <p>ابعاد مواد اولیه: $102 \times 38 \times 20$</p> <p>سایر تولارانس ها: ISO2768-f</p> <p>تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱- دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار ۲- تیغه فرز انگشتی ۳- زیرکاری مناسب ۴- گونیای مویی ۵- کولیس ۶- چکش پلاستیکی (مسی) ۷- سوهان تخت جهت پلیسه گیری
--	--

- ۱ برای تنظیم دستگاه و قطعه کار و ابزار همیشه از آچارهای مربوطه استفاده نمایید.
- ۲ آچار روی محور فرز را بلافاصله بعد از محکم کردن بردارید.
- ۳ از نزدیک کردن دست به تیغه فرز در حال گردش جداً خودداری کنید. در این حالت حتی دور کردن براده ها از سطح کار نیز خطرناک است.
- ۴ در صورت صدمه دیدن دستگاه یا ابزارها به هنرآموز یا استاد کار اطلاع دهید.
- ۵ سعی کنید برای ساخت قطعات، راه بی خطر و کوتاه و کم هزینه انتخاب کنید.
- ۶ همیشه سعی کنید محدوده کاری شما مرتب و تمیز باشد.
- ۷ در صورتی که در انجام کار گروهی اختلافی پیش آمد به هنرآموز اطلاع دهید.
- ۸ از عینک محافظت استفاده شود.
- ۹ از محکم و درست بسته شدن قطعه کار درون گیره با سایر وسایل نگهدارنده مطمئن شوید.

نکات ایمنی و حفاظتی



مراحل انجام کار



- ۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (در صورتی که قطعه کار را قبل گونیا کاری نکرده‌اید آن را گونیا کنید).
- ۲ بستن قطعه کار
- ۳ بستن تیغه فرز انگشتی
- ۴ تنظیم تعداد دور، جهت گردش و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه
- ۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار. به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار عرض قطعه مماس کرده و سپس به اندازه مجموع شعاع تیغه فرز انگشتی و نصف عرض قطعه کار جابه‌جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.
- ۶ مماس کردن تیغه فرز با سطح قطعه کار (برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح کار بهتر است از چسب کاغذی یا نوار کاغذ استفاده کنیم).
- ۷ قرار دادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۸ تنظیم عمق بار و شروع عملیات براده‌برداری و ادامه تا پایان کار

توجه



می‌توان براده‌برداری را در چند مرحله انجام داد. مثلاً ابتدا به عمق ۵، سپس به عمق ۱۰ و گام‌به‌گام تا انتهای. البته با کسب مهارت می‌توان عمق کامل را در یک حرکت تراشید (تا از بدنه تیغه فرز به طور کامل استفاده شود).


- ۹ خاموش کردن دستگاه، باز کردن قطعه، اندازه‌گیری و کنترل آن.

نکته مهم



با توجه به اینکه در هنگام شیارتراشی در گیری تیغه فرز با قطعه کار زیاد است عمق بار، تعداد دور و پیشروی تقریباً نصف حالت معمول انتخاب گردد.

شیارتراشی با فرزافقی و تیغه فرزپولکی

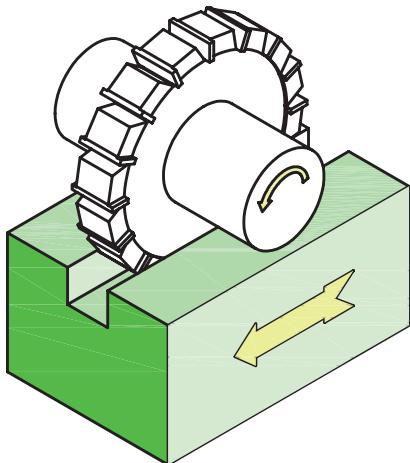

اگر شیار قطعه موازی طول میز باشد باید تیغه فرز را ابتدا با لبه عرضی قطعه کار مماس کرده و بعد به اندازه مجموع نصف ضخامت تیغه و فاصله وسط شیار از لبه قطعه کار جابه‌جا نمود و حرکت میز عرضی را قفل کرد سپس در ابتدای طول شیار مماس کرده، پس از تنظیم بار عمقی فرزکاری را تا انتهای ادامه دهد.

اندازه‌گیری و کنترل شیارهای راست گوشه

اندازه‌گیری شیارهای راست گوشه با کولیس عمقسنج مطابق با روش‌های معمولی که قبل‌آگفته شده انجام می‌شود.

نکته مهم



در فرزکاری شیارها، موازی بودن شیار با محور یا لبه قطعه اهمیت زیادی دارد، مخصوصاً اگر به عنوان راهنمای مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین باید برای جلوگیری از خطا از ساعت بودن گیره مطمئن بود.

پرسش



- ۱ در چه قسمت‌هایی از دستگاه فرزی که شما کار می‌کنید از شیارهای راست گوشه استفاده شده ، نقش هر کدام را بنویسید؟
- ۲ برای ایجاد شیار راست گوشه از چه تیغه فرزهایی استفاده می‌شود؟



فرز کاری شیار راست گوشه (قطعه شماره ۵ گیره):

شیار قطعه شماره ۵ را که قبلًاً گونیا کاری نموده اید به کمک عملیات فرز کاری مطابق نقشه و مشخصات داده شده طی مراحل زیر تکمیل نمایید.

	نام قطعه: شماره ۵ پروژه اصلی جنس: st37 ابعاد مواد اولیه: ۴۲×۳۸×۱۴ سایر تولرانس ها: ISO 2768-f تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز: <ul style="list-style-type: none"> ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم ۲ جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار ۳ تیغه فرز انگشتی یا پولکی ۴ زیرکاری سنگ خورده ۵ گونیای مویی ۶ کولیس ۷ چکش پلاستیکی فشرده (مسی) ۸ سوهان تخت جهت پلیسه گیری
--	--

مراحل انجام کار:


- ۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (در صورتی که قطعه کار را قبلًاً گونیا کاری نکرده اید آن را گونیا کنید).
- ۲ بستن قطعه کار
- ۳ بستن تیغه فرز انگشتی یا پولکی
- ۴ تنظیم تعداد دور و مقدار پیش روی لازم و روشن کردن دستگاه
- ۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار عرض قطعه مماس کرده و سپس به اندازه مجموع شعاع تیغه فرز انگشتی و نصف عرض قطعه کار جایه جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.
- ۶ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قراردادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۷ تنظیم عمق بار و شروع عملیات برآده برداری و ادامه تا پایان کار

با توجه به اینکه در هنگام شیارتراشی درگیری تیغه فرز با قطعه کار زیاد است تعداد دور و پیشروی نصف حالت معمول انتخاب گردد و از مایع خنک کاری مناسب استفاده شود.



شیارهای (جناقی) V شکل:

این شیارها یکی از شیارهای پرکاربرد می‌باشند. سطوح این شیارها بایستی دارای سطحی کاملاً صیقلی باشند چرا که با تماس دو قطعه در شیار اصطکاک به حداقل برسد. لذا سطوح شیارهای جناقی را پس از تولید سنگ زده و بعد شابرکاری می‌کنند. شیارهای جناقی به دلیل شکل هندسی که دارند نیروهای جانبی وارده را تحمل کرده و مانع خارج شدن قطعه از مسیر شیارمی‌شوند و حرکت بدون انحراف قطعه متحرک را امکان‌پذیر می‌سازند. در بیشتر موارد این شیارها را به طور جناقی کامل نمی‌سازند، یعنی انتهای شیار را تخت در نظر می‌گیرند. بهترین زاویه داخلی برای این شیارها 90° درجه می‌باشد. بارزترین نمونه مورد استفاده این نوع شیار در راهنمای ماشین تراش می‌باشد. (شکل ۷)

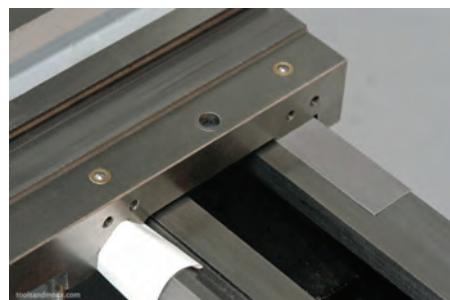


شکل ۷

اگر اطراف میله گردی را با شیارهای راست گوشه یا V شکل کم عمق فرزکاری کنیم، یک هزار خاری ایجاد می‌شود. (شکل ۸)





شکل ۸

از شیارهای V شکل در ابعاد بزرگ‌تر به عنوان تکیه‌گاه قطعات گرد در هنگام بستن، کنترل و خط‌کشی استفاده می‌گردد. (شکل ۹)

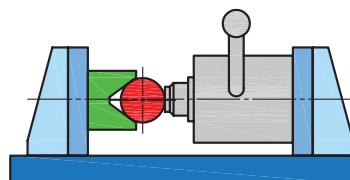

شکل ۹

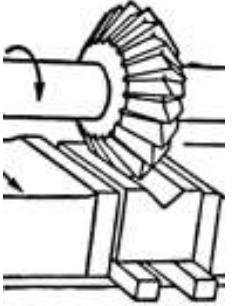
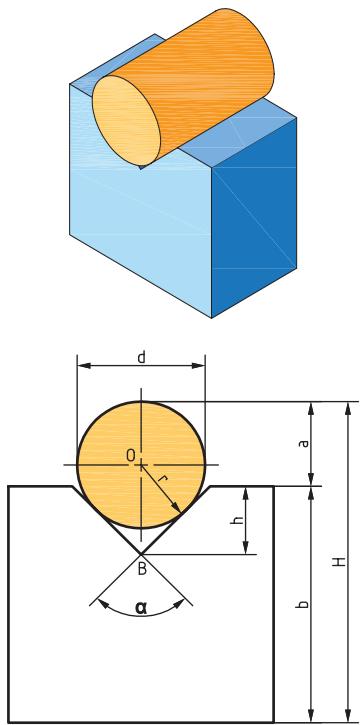
روش‌های ایجاد، کنترل و اندازه‌گیری شیارهای ۷ شکل (جناقی)			ردیف
عنوان	توضیحات	شكل	
ایجادشیار ۷ شکل با فرزکاری افقی	پس از انجام کارهای مقدماتی (همان‌طور که در فرزکاری شیارها گفته شد) تیغه فرزی ۷ شکل مناسب با اندازه قطعه انتخاب و روی دستگاه سوار می‌کنیم و بعد از مماس کردن و تنظیم عمق بار با توجه به ارتفاع شیار، عملیات فرزکاری را تا کامل شدن قطعه کار ادامه می‌دهیم.		۱
ایجادشیار ۷ شکل با فرز کاری عمودی	با استفاده از تیغه فرز انگشتی و انحراف کلگی دستگاه فرز عمودی مطابق شکل می‌توان در دو مرحله شیار ۷ را ایجاد کرد. در این حالت برای جلوگیری از برخورد تیغه فرز با سطح مقابل نخست یک شیار مستقیم کم عرض ایجاد می‌نماییم و بعد کلگی دستگاه فرز را یک بار به سمت راست و یک بار به سمت چپ انحراف داده و براده برداری تا محل خط‌کشی شده ادامه می‌دهیم.		۲
اندازه‌گیری و کنترل شیار	برای کنترل این نوع شیارها از یک میله اندازه‌گیر به شعاع r مطابق شکل، به‌طوری که سطح بالای آن از سطح قطعه بالاتر قرار گیرد استفاده می‌نماییم و به‌وسیله کولیس یا میکرومتر اندازه‌های a , b , H , d را خوانده و ارتفاع شیار را از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم. $h + a = OB + r$ $h = OB + r - a$ $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{r}{OB}$ $OB = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$ $a = H - b$ $h = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}} + r - (H - b)$		۳



کاربردهای شیارهای جناقی (V) را بنویسید.



فرزکاری شیار جناقی (V) قطعه شماره ۲ فک ثابت گیره را مطابق نقشه انجام دهید.

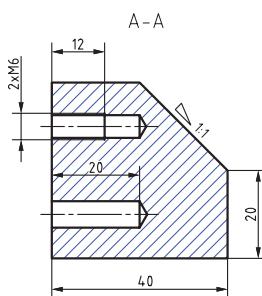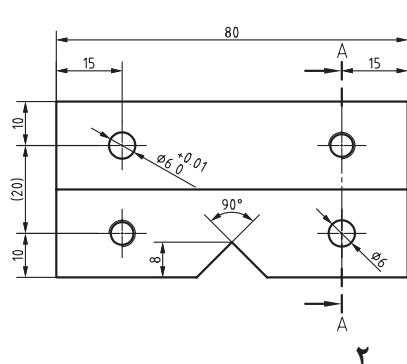

**نام قطعه: فک ثابت گیره قطعه
کار شماره ۲ پروژه**

جنس: st37**ابعاد مواد اولیه: ۸۵×۴۲×۴۲****سایر تولرانس ها: ISO2768-f**

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات اینمی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید

تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:



- ۱ دستگاه فرز با امکانات لازم
- ۲ جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار
- ۳ تیغه فرز V شکل
- ۴ زیرکاری مناسب
- ۵ گونیای مویی
- ۶ کولیس و میله های اندازه گیر
- ۷ چکش پلاستیکی
- ۸ سوهان تخت جهت پلیسه گیری

مراحل انجام کار:

- ۱ خط کشی قطعه کار گونیا کاری شده (در صورتی که قطعه کار را قبلًا گونیا کاری نکرده اید آن را گونیا کنید)
- ۲ بستن قطعه کار
- ۳ بستن تیغه فرز V شکل
- ۴ تنظیم تعداد دور و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه
- ۵ انتقال تیغه فرز به محل شیار به این منظور تیغه فرز را ابتدا به محل خط کشی قطعه انتقال دهید.
- ۶ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قرار دادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۷ تنظیم عمق بار و شروع عملیات برآده برداری و ادامه تا پایان کار
- ۸ کنترل اندازه و تولرانس های هندسی و کیفیت سطوح


شیارهای T شکل

نوع دیگری از شیارها، شیارهای T شکل هستند که به خاطر شکل هندسی که دارند برای مهار کردن گل پیچ اتصال مناسب می‌باشند. با ایجاد این شیار بر روی میز ماشین‌های ابزار می‌توان وسایل بستن مانند گیره یا روبنده را به میز محکم کرد. شکل مستطیلی قسمت پایین شیار مانع از چرخش گل پیچ می‌شود. (شکل ۱۰)

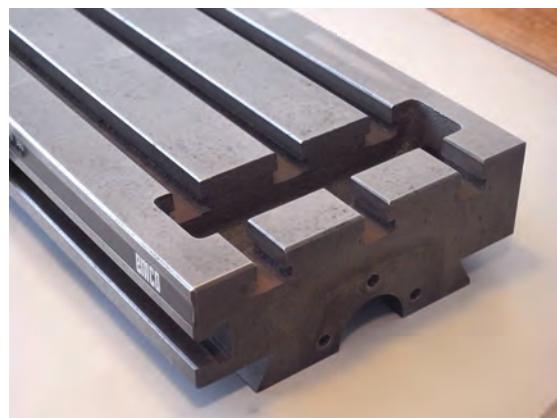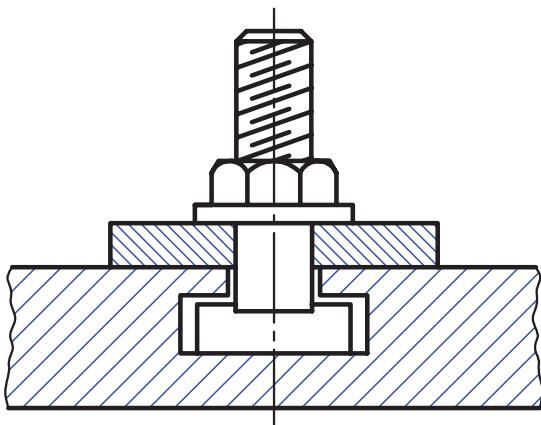

شکل ۱۰

روش‌های ایجاد، اندازه‌گیری و کنترل شیار T شکل

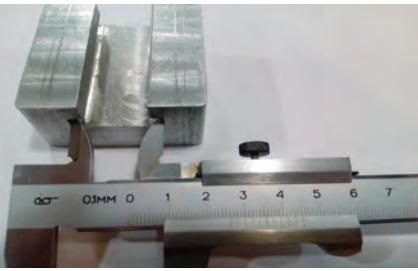ردیف	عنوان	توضیحات	شکل
۱	ایجاد شیار T با فرزکاری عمودی	بعد از ایجاد شیار اولیه با تیغه فرز T انگشتی برای ادامه کار از تیغه فرز مطابق شکل استفاده می‌شود. (قطر تیغه فرز انگشتی با توجه به قطر تیغه فرز T شکل انتخاب می‌شود).	
۲	اندازه‌گیری و کنترل شیار T	عمق و عرض این نوع شیارها به طور معمول به وسیله میکромتر و کولیس قابل اندازه‌گیری بوده و کنترل سطوح با گونیا انجام می‌شود.	

نکته حائز اهمیت در ساخت این نوع شیارها ارتفاع لبه T شکل می‌باشد که بایستی به اندازه‌ای باشد که تحمل فشار و نیروی وارد از طرف پیچ را داشته باشد.

پرسش



۱ در چه قسمت‌هایی از دستگاهها و ابزارهایی که در کارگاه موجود است از شیارهای T استفاده شده، نقش هر کدام را بنویسید؟

۲ برای ایجاد شیار اولیه جهت فرزکاری شیارهای T به جز تیغه فرز انگشتی از چه تیغه فرز دیگری می‌شود استفاده کرد؟

فعالیت



فرزکاری شیار T شکل:

قطعه مکعب مستطیلی به ابعاد $40 \times 20 \times 20$ که در اختیار شما قرار می‌گیرد را مطابق نقشه زیر و مشخصات داده شده به کمک عملیات فرزکاری را طی مراحل زیر تکمیل نمایید.


نام قطعه: راهنمای T	نقشه قطعه کار شماره ۱۰ مونتاژکاری سطوح راهنمای T شکل
جنس: st37 یا AL	
ابعاد مواد اولیه: $40 \times 20 \times 20$	
تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز:	<p>۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار</p> <p>۲ تیغه فرز انگشتی</p> <p>۳ تیغه فرز T شکل</p> <p>۴ زیرکاری مناسب</p> <p>۵ گونیای موبایل</p> <p>۶ کولیس و میکرومتر و ساعت اندازه‌گیری</p> <p>۷ چکش پلاستیکی</p> <p>۸ سوهان تخت جهت پلیسه‌گیری</p>

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید


مراحل انجام کار

۱ کنترل اندازه قطعه کار اولیه

- ۱ بستن قطعه کار و ابزار لازم و گونیا کاری قطعه کار
- ۲ خط کشی قطعه کار
- ۳ بستن مجدد قطعه کار
- ۴ بستن تیغه فرز انگشتی
- ۵ تنظیم تعداد دور و مقدار پیشروی لازم و روشن کردن دستگاه و ایجاد شیار راست گوشه
- ۶ بستن تیغه فرز T
- ۷ انتقال تیغه فرز به محل شیار، به این منظور تیغه فرز را ابتدا با کنار قطعه مماس کرده و سپس میز را به اندازه مجموع شعاع (r) تیغه فرز T و نصف قطعه کار (b) را جایه جا نمایید و در محل شروع شیار قرار دهید.

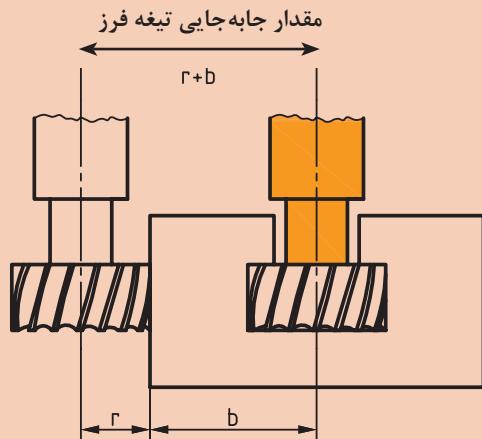

- ۸ مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار و قراردادن حلقه تنظیم حرکت عمودی روی صفر
- ۹ تنظیم عمق بار و شروع عملیات براده برداری و ادامه تا پایان کار

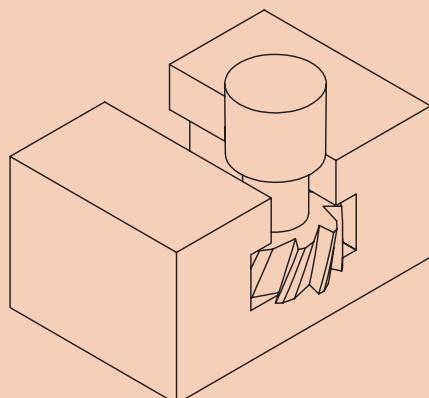

- ۱۰ باز کردن قطعه کار، کنترل اندازه و تولرانس ها و کیفیت سطوح

در موقع تراشیدن شیار T شکل بهتر است جهت حرکت تیغه فرز و قطعه کار را مخالف هم انتخاب نمایید.

نکته





قطعه کار شماره ۲ مونتاژ کاری سطوح راهنمای T شکل



پس از بررسی نقشه با مشورت افراد گروه مراحل انجام کار و فهرست ابزارهای لازم را نوشته و در صورت تأیید هنرآموز محترم قطعه کار را آمده کرده و قطعه را ماشین کاری و سپس مونتاژ نموده و اشکالات احتمالی را در صورت امکان بر طرف نمایید.

نام قطعه: راهنمای T	نقشه قطعه کار شماره ۲ مونتاژ کاری سطوح راهنمای T شکل
جنس: AL یا st۳۷	
ابعاد مواد اولیه: ۴۰×۲۰×۲۰	
تجهیزات و ابزارهای موردنیاز:	<p>۱ دستگاه فرز با امکانات لازم جهت بستن تیغه فرز و قطعه کار</p> <p>۲ تیغه فرز انگشتی</p> <p>۳ تیغه فرز T شکل یا شیارتراش</p> <p>۴ زیرکاری مناسب</p> <p>۵ گونیای موبی</p> <p>۶ کولیس و میکرومتر و ساعت اندازه‌گیری</p> <p>۷ چکش پلاستیکی</p> <p>۸ سوهان تخت جهت پلیسه گیری</p>
در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید	

شیارهای دم چلچله:

شیارهای دم چلچله‌ای به دو صورت داخلی و خارجی بر روی قطعات ایجاد می‌شود. حرکت قطعه متحرک بر روی این شیار دقیق‌تر از حالت‌های قبل صورت می‌گیرد. به خاطر شکل شیار، درگیری دو قطعه با تضمین بالایی انجام می‌شود، به طوری که انحراف از مسیر در این نوع غیر ممکن است. در مکانیزم حرکت خطی جهت هدایت صحیح قطعات متحرک از این نوع شیار استفاده زیادی می‌شود. نمونه شاخص این نوع شیار در کشویی (سوپرت) عرضی دستگاه تراش و کشویی محور اصلی دستگاه فرز افقی می‌باشد (شکل ۱۱).

جهت گرفتن لقی بین دو قطعه محرک و متحرک از قطعه‌ای منشوری به نام شمشیری استفاده می‌گردد. زاویه شیار دم چلچله‌ای را با توجه به کاربرد آنها معمولاً $30-45-60-75$ درجه در نظر می‌گیرند که به دو صورت داخلی و خارجی تراشیده می‌شوند.

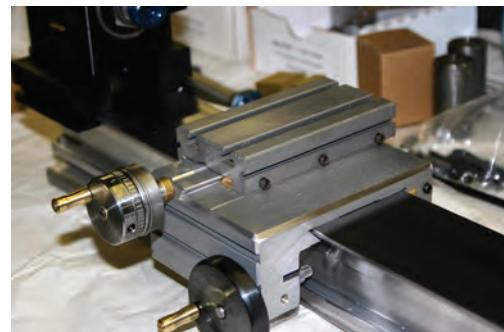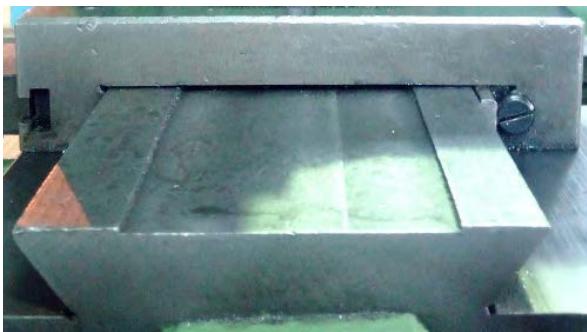

شکل ۱۱

الف) برای ایجاد شیارهای دم چلچله داخلی باید ابتدا شیاری راست گوشه تراشیده شود و بعد با تیغه فرزهای زاویه تراش فرم آن کامل شود.

ب) برای ایجاد شیارهای دم چلچله خارجی بهتر است قسمت‌های تخت با تیغه فرزهای مناسب دیگر فرزکاری شده و در مرحله بعد با زاویه تراش، فرم آن کامل گردد.


نکته



برای اندازه‌گیری قاعده بزرگ در شیارهای دم چلچله داخلی و قاعده کوچک در شیارهای دم چلچله خارجی از وسایل اندازه‌گیری معمولی نمی‌توانیم استفاده کنیم، لذا از روابطی که در جدول درج شده استفاده می‌نماییم.



ایجاد شیارهای دمچلچله و روش‌های کنترل آنها			ردیف
عنوان	توضیحات	شکل	
ایجاد شیار دمچلچله داخلی	<p>پس از انجام تنظیمات اولیه، توسط تیغه فرز انگشتی که قطر آن به اندازه کوچک‌ترین عرض شیار یا کمتر باشد عمل براده‌برداری را تا عمق لازم ادامه می‌یابد و بعد به کمک تیغه فرز زاویه‌دار مطابق شکل عملیات فرز کاری تکمیلی را انجام می‌دهیم (در مواردی که اندازه تیغه با شیار یکسان نباشد پس از تراشیدن یک طرف با جابه‌جایی عرضی تیغه طرف دیگر را کامل می‌کنیم).</p>		۱
اندازه‌گیری و کنترل شیار دمچلچله داخلی	<p>کنترل شیارهای دمچلچله داخلی از طریق محاسبه:</p> <p>ابتدا فاصله a را با کولیس عمق سنج دار اندازه گرفته و بعد برای محاسبه طول قاعده بزرگ از فرمول زیر استفاده کنید و با اندازه نقشه مقایسه نمایید.</p> $\cot g\alpha = \frac{a}{h} \Rightarrow a = h \cot g\alpha$ $L = l + 2 h \cot \alpha$ <p>مثال: اگر مقدار اندازه قاعده کوچک دریک شیار دمچلچله $l=20$ و ارتفاع $h=10$ و زاویه آن 60° درجه باشد مقدار قاعده بزرگ (L) را محاسبه کنید.</p> $L = l + 2 h \cot \alpha = 20 + 2 \times 10 \times \cot 60^\circ = 31.54$		۲

	<p>پس از فرز کاری قسمت تخت با تیغه پیشانی تراش، با تیغه فرز زاویه تراش مناسب مطابق شکل عملیات فرز کاری را برای هر دو طرف انجام می‌شود.</p>	<p>ایجاد شیار دم چلچله خارجی با فرز کاری عمودی</p>	۳
	<p>دستگاه را با دور و پیشروی مناسب تنظیم و بعد تیغه فرز را با پیشانی قطعه مماس می‌نماییم و بار می‌دهیم تا شیار قطعه از یک طرف تکمیل شود و همین مراحل را برای سمت دیگر تکرار می‌کنیم.</p>	<p>ایجاد شیار دم چلچله خارجی با فرز کاری افقی</p>	۴
	<p>کنترل شیارهای دم چلچله داخلی از طریق محاسبه: ابتدا فاصله L و h را با کولیس عمق سنج دار اندازه گرفته و بعد برای محاسبه طول قاعده کوچک α از فرمول زیر استفاده کنید.</p> $l = L - 2hcot\alpha$	<p>اندازه‌گیری و کنترل شیار دم چلچله خارجی</p>	۵

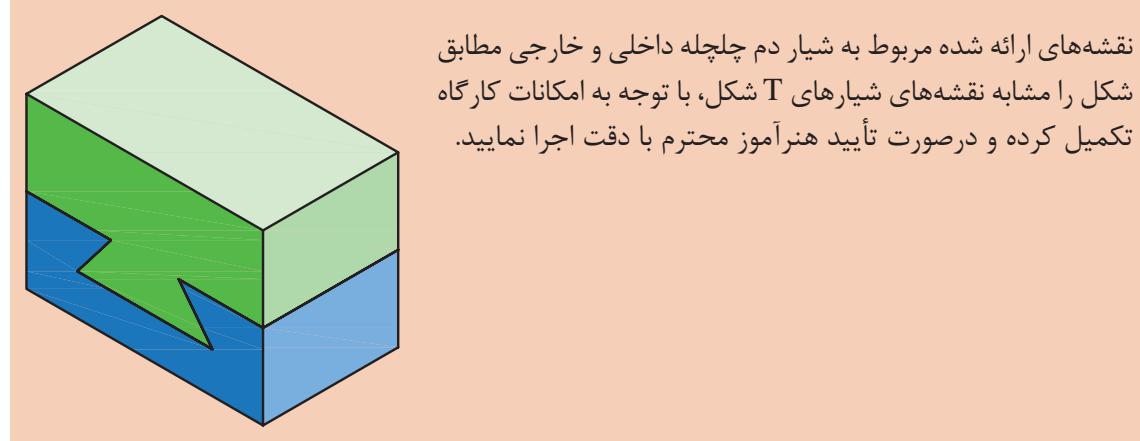

نقشه قطعه کار شماره ۱ مونتاژ کاری سطوح راهنمای دم چلچله


نام قطعه: راهنمای دم چلچله داخلی

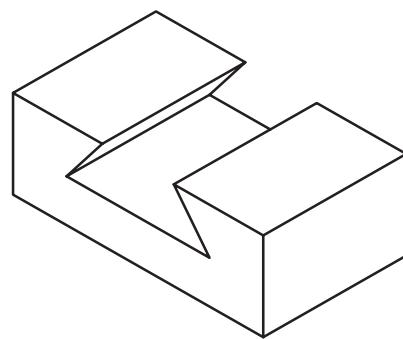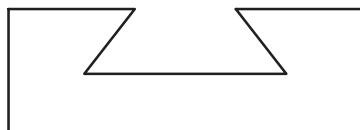

جنس: AL یا st37

ابعاد مواد اولیه:



تجهیزات و ابزارهای
مورد نیاز:

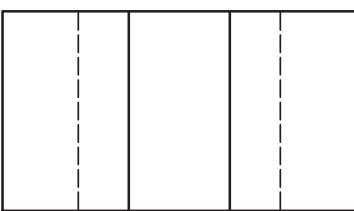

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات اینمی و حفاظتی که قبل‌گفته شد را رعایت کنید.

نقشه قطعه کار شماره ۲ مونتاژ کاری سطوح راهنمای دم چلچله


نام قطعه: راهنمای دم چلچله خارجی

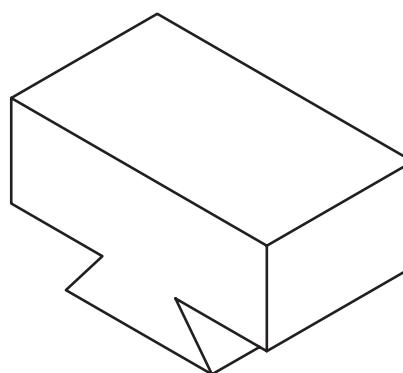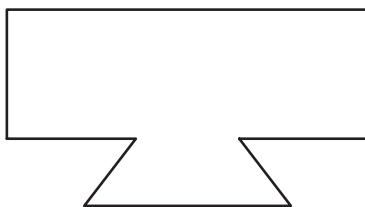

جنس: AL یا st37



ابعاد مواد اولیه:

تجهیزات و ابزارهای
مورد نیاز:

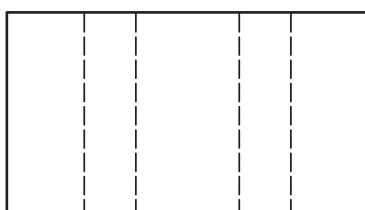

در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات اینمی و حفاظتی که قبل‌گفته شد را رعایت کنید.

شیارهای قوس دار

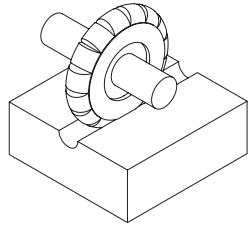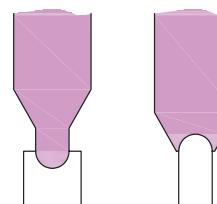ردیف	عنوان	توضیحات	شکل	روش های ایجاد شیارهای قوس دار
۱	ایجاد قوس داخلی (مقعر) با فرز کاری افقی	تیغه فرز متناسب با فرم داخلی را انتخاب و پس از تنظیم دقیق با پیشانی قطعه عملیات فرز کاری را تا ایجاد کامل فرم مورد نظر ادامه می دهیم.		
۲	ایجاد قوس داخلی (مقعر) با فرز کاری عمودی	تیغه فرز متناسب با فرم داخلی را انتخاب و پس از تنظیم دقیق با پیشانی قطعه عملیات فرز کاری را تا ایجاد کامل فرم مورد نظر ادامه می دهیم.		
۳	کنترل قوس های داخلی و خارجی	برای کنترل قوس های داخلی و خارجی راحت ترین روش استفاده از شابلون قوس است که باید متناسب با اندازه فرم آن باشد.		

۱ بررسی کنید در وسایلی که در زندگی روزانه مورد استفاده شما یا دیگر اعضای خانواده قرار می گیرد از چه قطعات صنعتی شیار دار و فرم دار استفاده شده است و نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

۲ با جستجو در اینترنت و دیگر منابع بررسی کنید ضایعات ناشی از فعالیتهای کارگاهی شما چه ضررهاي به محیط زیست می رساند و راه حل های مناسبی جهت کاهش آن پیدا کرده و در کلاس ارائه نمایید.

تحقیق








نقشه ارائه شده مربوط به فرم تراشی داخلی مطابق شکل را با توجه به امکانات کارگاه و با استفاده از دانسته‌های قبلی و مطالبی که در مورد شیارتراشی مطرح شد بررسی کرده و در صورت تأیید هنرآموز محترم با دقت اجرا نمایید.

یکی از شیارهای قوس‌دار را با تیغه فرز انگشتی، دیگری را با تیغه فرز غلتکی قوس‌دار و شیار راست گوشه را با تیغه فرز غلتکی سه بر تراش فرزکاری نمایید. کیفیت سطح آنها را مقایسه، نتیجه را در گزارش کار خود ثبت کنید.

نام قطعه: تمرين جهت شیار	نقشه قطعه کار شیارتراشی
جنس: st37 یا AL	
ابعاد مواد اولیه: ۳۴×۲۰×۲۰	
تجهیزات وابزارهای مورد نیاز:	در هنگام فرزکاری شیارها تمام نکات ایمنی و حفاظتی که قبلًا گفته شد را رعایت کنید

ارزشیابی

۱ با دقت در تصاویر، جدول زیر را کامل کنید.

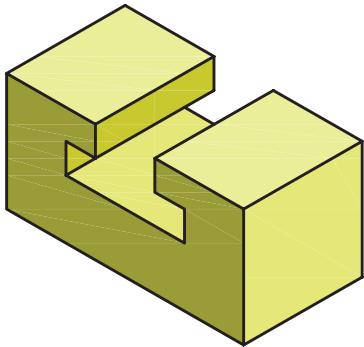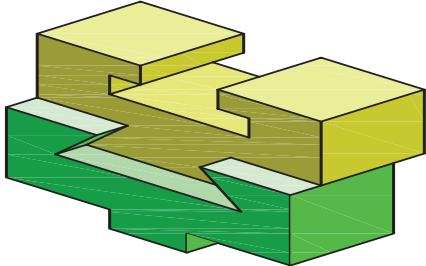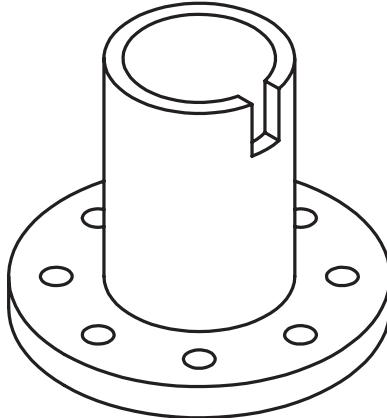نوع تیغه فرز جهت ایجاد آن	تصویر کاربردی	نوع شیار
		
		
		
		

۱ کدام مورد برای کنترل شیارهای V شکل مناسب است؟

الف) میله‌های اندازه‌گیر ب) میکرومتر ج) پرگار و کولیس د) کولیس و میله‌های اندازه‌گیر

۲ روش ایجاد شیار دمچلجه خارجی با فرز عمودی را شرح دهید.



۳ مراحل ایجاد شیار T شکل را بنویسید.

فعالیت
تمکیلی ۱



۱ مراحل انجام کار فرزکاری سایر قطعات شیار دار گیره (قطعات شماره‌های ۱ و ۳ و ۶) را با توجه به نقشه‌ها نوشته و پس از مشورت با هم و تأیید هنرآموز محترم در کارگاه اجرا نمایید.

۲ قطعات فرزکاری شده را با توجه به روش‌های کنترل گفته شده بررسی و نتیجه را به هنرآموز گزارش دهید.

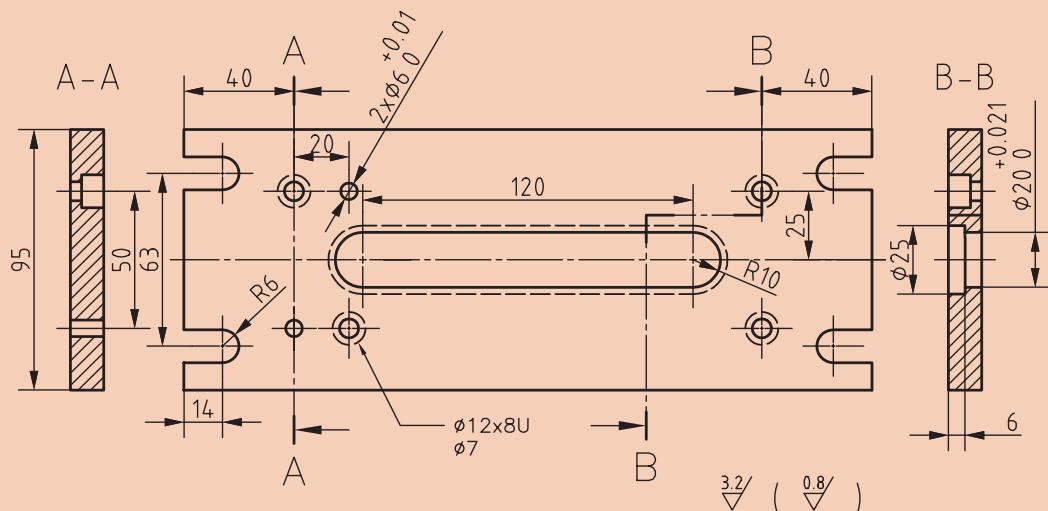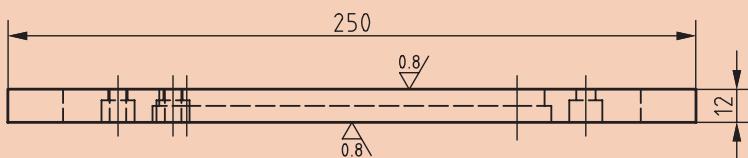

تاریخ:	هنرستان:	جنس: ST37
		ابعاد مواد اولیه: ۲۵۵×۸۵×۱۵
تعداد: ۱	نام و شماره: صفحه پایه-۱	مقیاس: ۱:۲
		تولرانس‌ها: ISO2768-f

۳ قطعه مطابق شکل را فرزکاری نمایید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: شیارتراشی

نقشه کار: شیارتراشی

فرزکاری شیارتراشی مطابق نقشه. جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته تهیه شود.

شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f ۲- پرداخت سطح Ra= ۱/۶

شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه نور یکنواخت باشد ۴۰۰ لوکس ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$


۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی: جنس قطعه از چدن و به صورت پیش ساخته.

ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیورسال بامتعلقات

- گیره موازی رومیزی - ساعت اندازه گیری -
- کولیس ۰/۰۵ - گونیای دقیق - آچار تخت -
- سوهان متوسط ۲۰۰ - زیرسرب سنگ خورده -
- برس موبی - تیغه فرز شکاف تراش -
- وسایل روغن کاری - چکش لاستیکی - زیرپایی

معیار شایستگی:

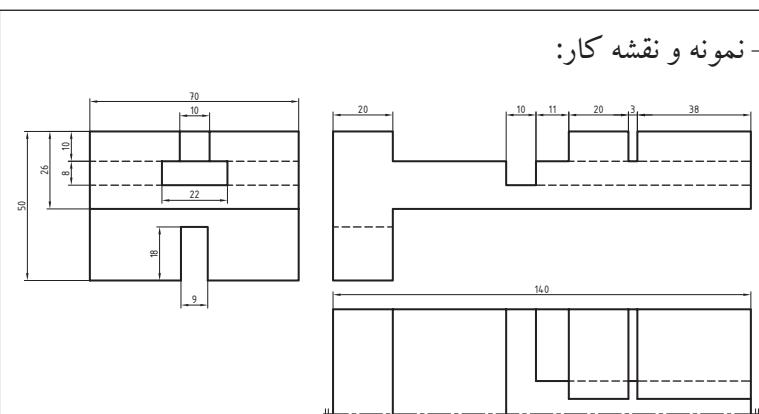


نمونه و نقشه کار:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرزکاری شیارتراشی	۲	
شاخصی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری			
۲- مدیریت مواد و تجهیزات			
۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ			
۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار			
۵- پایین دنی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۴

چرخ دنده تراشی

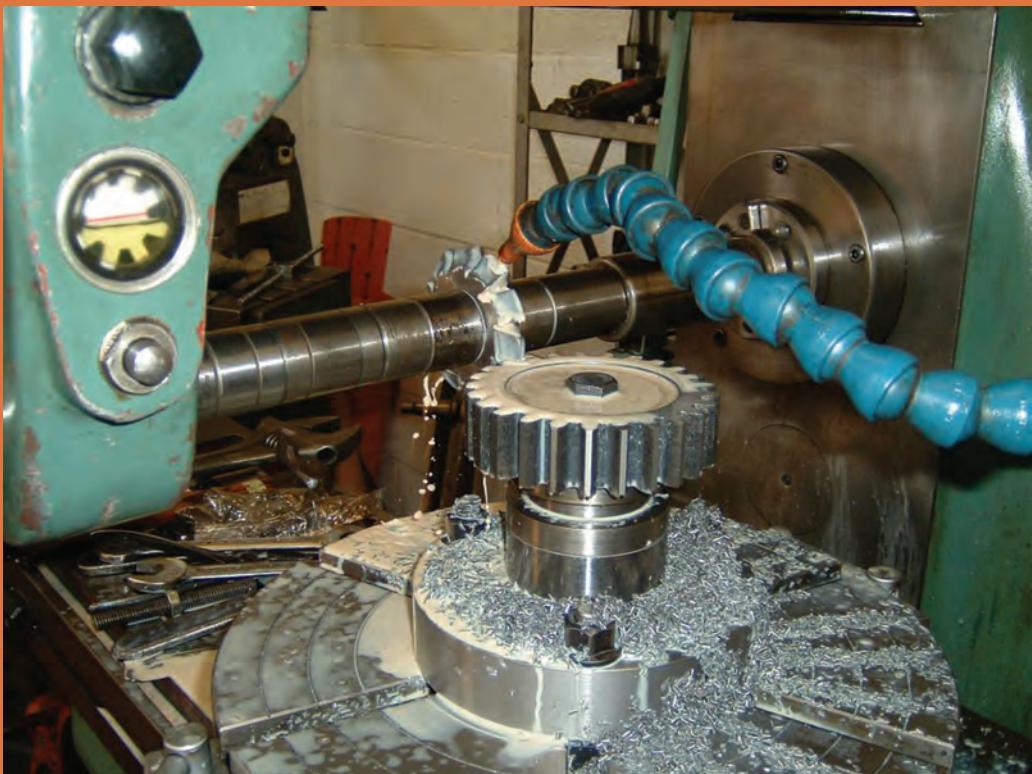

واحد یادگیری ۱

فرزکاری چند ضلعی‌ها

استاندارد عملکرد

فرزکاری چند ضلعی‌ها مطابق نقشه

پیش‌نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری
فرزکاری سطوح تخت
فرزکاری سطوح شیبدار
فرزکاری شیارها


فرز کاری چند ضلعی

مقدمه

در صنعت با قطعات زیادی برخورد می‌کنیم که محیط آنها به فواصل مساوی تقسیم شده‌اند. کاربرد و اهمیت این گونه قطعات در مکانیزم‌ها و ماشین‌آلات کاملاً مشهود است و کمتر ماشینی را می‌توان یافت که از چند ضلعی‌ها استفاده نشده باشد. از جمله ماشین‌های ابزاری که قابلیت انجام چنین کارهایی را بر روی قطعات فراهم می‌کند ماشین فرز است که با اضافه کردن دستگاه تقسیم و متعلقات به دستگاه فرز، تقسیم‌بندی و تراش قطعات چند ضلعی امکان‌پذیر می‌گردد.

محاسبات لازم برای چند ضلعی کردن قطعات

قبل از پرداختن به محاسبات چند ضلعی‌ها روابط مثلثاتی لازم برای محاسبات یادآوری می‌شود:

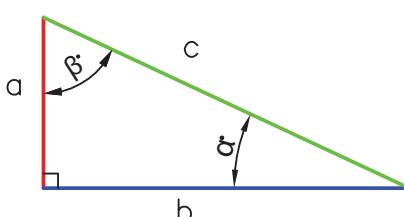

a = ضلع مقابل به زاویه α و مجاور به زاویه β
 b = ضلع مقابل به زاویه β و مجاور به زاویه α
 c = وتر یا ضلع مقابل به زاویه قائم
 اکنون با مقایسه زاویه و اضلاع مثلث‌های نشان داده شده در زیر می‌توان نتیجه گرفت:

روابط مثلثاتی مهم	
ضلع مقابل به زاویه آلفا وتر	ضلع مقابل به زاویه آلفا کسینوس آلفا $\rightarrow \sin \alpha = \frac{a}{c}$
ضلع مقابل به زاویه آلفا ضلع مقابل به زاویه آلفا	ضلع مقابل به زاویه آلفا کتانژانت آلفا $\rightarrow \cos \alpha = \frac{b}{c}$ ضلع مقابل به زاویه آلفا $\rightarrow \tan \alpha = \frac{a}{b}$

در هر مثلث قائم‌الزاویه با داشتن اضلاع می‌توان زاویه و با داشتن مقدار زاویه می‌توان نسبت اضلاع را به دست آورد. مثلاً برای زاویه 30° درجه نسبت سینوس $= \frac{1}{2}$ وجود دارد، که با داشتن نسبت اضلاع و مراجعه به جدول مثلثاتی زیرمی‌توان مقدار زاویه را به دست آورد.



نکته



درجه	دقتیه							درجه
	0	10	20	30	40	50	60	
25	0.4226	0.4253	0.4279	0.4305	0.4331	0.4358	0.4384	64
26	0.4384	0.4410	0.4436	0.4462	0.4488	0.4514	0.4540	63
27	0.4540	0.4566	0.4592	0.4617	0.4643	0.4669	0.4695	62
28	0.4695	0.4720	0.4746	0.4772	0.4797	0.4823	0.4848	61
29	0.4848	0.4874	0.4899	0.4924	0.4950	0.4975	0.5000	60
30	0.5000	0.5025	0.5050	0.5075	0.5100	0.5125	0.5150	59
	60	50	40	30	20	10	0	
	کسینوس $45^\circ \dots \dots 90^\circ$							



باتوجه به جدول صفحه قبل مقدار زاویه α را حساب کنید.

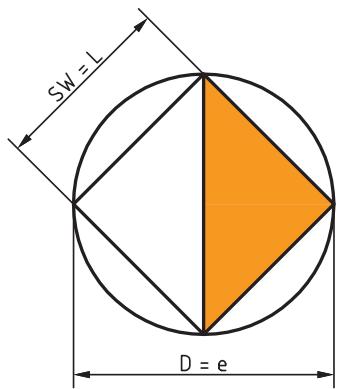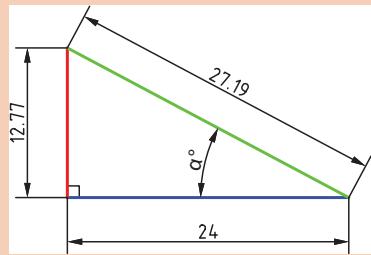

محاسبه چهار ضلعی منتظم:
هدف از محاسبه چهارضلعی منتظم به دست آوردن رابطه‌ای بین گوش تا گوش و آچار خور آن است.

D = قطر دایره محیطی

e = اندازه گوش تا گوش

L = طول ضلع

SW = اندازه آچارخور

n = تعداد اضلاع

در مثلث قائم الزاویه مشخص شده با استفاده از قضیه فیثاغورث می‌توان نوشت:

$$e^2 = (SW)^2 + (SW)^2 = 2(SW)^2$$

$$e = \sqrt{2(SW)^2} = \sqrt{2} \times SW \rightarrow e = 1/\sqrt{2} \times SW$$

و از رابطه زیر آچارخور به دست می‌آید:

$$e = 1/\sqrt{2} \times SW \rightarrow SW = \sqrt{2} \times e$$

طول هر ضلع در چند ضلعی منتظم از رابطه زیر به دست می‌آید. بنابراین داریم:


$$L = \sin\left(\frac{18^\circ}{n}\right) \times D \quad 18^\circ$$

محاسبه شش ضلعی منتظم:

D = قطر دایره محیطی

e = اندازه گوش تا گوش

SW = اندازه آچارخور

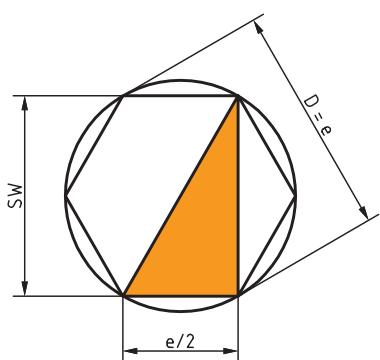

طول ضلع شش ضلعی منتظم برابر با $\frac{e}{2}$ است چون که بر اساس قضایای هندسی داریم: ضلع روبرو به زاویه 30° درجه، نصف وتر است، بنابراین چون وتر برابر با گوش تا گوش (e) می‌باشد، پس مقدار ضلع روبرو به

وتر $\frac{e}{2}$ است.

چرخ دندنه تراشی

$$e' = (SW)' + \left(\frac{e}{\gamma}\right)'$$

$$(SW)' = e' - \frac{e'}{\gamma} \rightarrow SW = \frac{\gamma}{\gamma - 1} e'$$

اکنون از طرفین جذر می‌گیریم:

$$SW = \frac{\sqrt{\gamma}}{\gamma - 1} \times e = \frac{1/732}{\gamma - 1} e \rightarrow SW = 0.0766 \times e$$

و بنابراین گوش تا گوش شش ضلعی به دست می‌آید:

$$SW = 0.0766 \times e \rightarrow e = \frac{SW}{0.0766} \rightarrow e = 1/515 \times SW$$

و طول ضلع


$$L = \sin\left(\frac{18^\circ}{n}\right) \times D \rightarrow L = \sin\left(\frac{18^\circ}{6}\right) \times D \rightarrow L = 0.5 \times D$$

و به طور کلی مقدار عمق براده برداری در فرزکاری چند ضلعی منتظم از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$t = \frac{D}{2} \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2}\right)$$

مثال ۵:

از میله گردی به قطر $d = 50 \text{ mm}$ قطعه مطابق شکل ساخته خواهد شد. اندازه آچارخور (SW) و عمق بار (t) را حساب کنید.

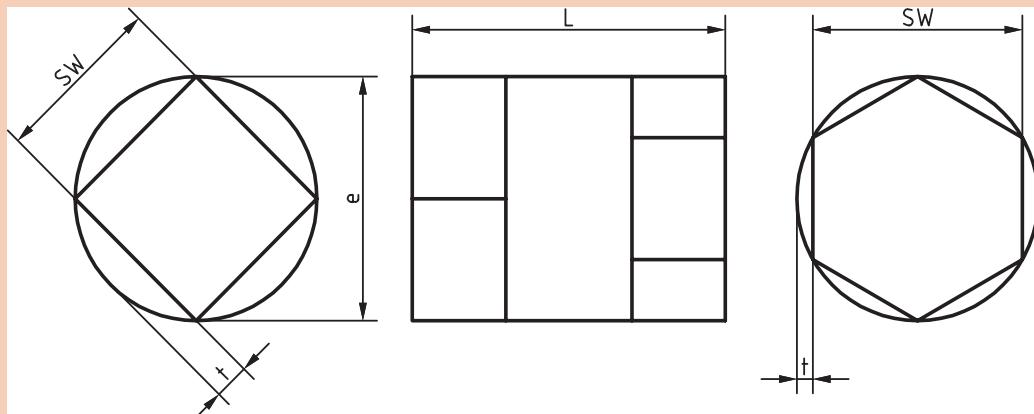

قسمت شش گوش:

$$SW = \circ / 866 \times e \rightarrow SW = \circ / 866 \times 50 = 43 / 3 \text{ mm}$$

$$t = \frac{e - SW}{2} = \frac{50 - 43 / 3}{2} = 3 / 35 \text{ mm}$$

قسمت چهار گوش:

$$SW = \circ / 707 \times e \rightarrow SW = \circ / 707 \times 50 = 35 / 35 \text{ mm}$$


$$t = \frac{e - SW}{2} = \frac{50 - 35 / 35}{2} = 7 / 325 \text{ mm}$$

فعالیت کلاسی




۱ قطعه‌ای به شکل پنج ضلعی از میله گردی به قطر $d = 100 \text{ mm}$ ساخته خواهد شد، اندازه عمق بار (t) را حساب کنید.

- ۲ قطعه نشان داده شده در شکل زیر از میله‌های گرد ساخته خواهد شد. حساب کنید:
 الف) قطر میله لازم برای ساختن هر یک از آنها
 ب) اندازه عمق بار در هر یک از آنها را.

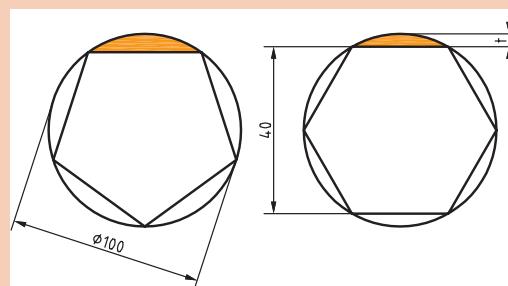

محاسبه چند ضلعی‌های منتظم به کمک روابط مثلثاتی:

۱ محاسبه طول ضلع n ضلعی: در مثلث قائم الزاویه OAB شکل بالا می‌توان رابطه سینوس را نوشت:

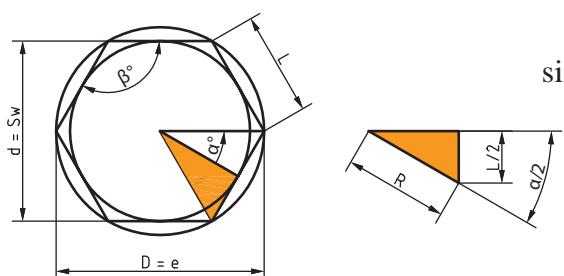

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{L}{R} = \frac{L}{D} \rightarrow L = D \times \sin \frac{\alpha}{2}$$

۲ محاسبه قطر دایره محاطی (d): در مثلث قائم الزاویه می‌توان رابطه کسینوس را نوشت:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{d}{R} = \frac{d}{D} \rightarrow$$

$$d = D \times \cos \frac{\alpha}{2}$$




چرخ دندن تراشی

با توجه به آموخته ها جدول زیر را تکمیل کنید:

اندازه قطر محیطی واحد(یک) در نظر گرفته شده است							علام اختصاری
۱۲	۱۰	۸	۶	۵	۴	۳	=تعداد اضلاع n
۳۰ درجه	۳۶ درجه	۴۵ درجه	۶۰ درجه	۷۲ درجه	۹۰ درجه	۱۲۰ درجه	=زاویه مرکزی مقابل به ضلع a
۰/۳۰۹			۰/۵۸۸		۰/۸۶۶		=طول ضلع l
	۰/۹۲۴	۰/۸۶۶		۰/۷۰۷			=قطر دایره محاطی d
							=آچار خور SW
							=عمق براده t

تقسیم محیط کار

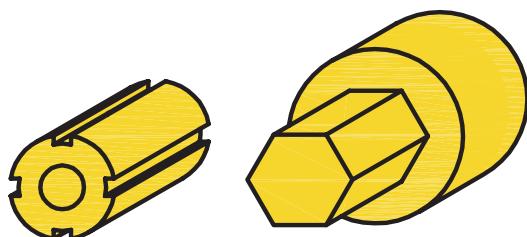

شکل ۱

شما به چه روشی قطعات شکل ۱ را به طور مساوی تقسیم بندی می کنید؟

برای تقسیم محیط داخلی و یا خارجی قطعه کاری به تقسیمات دلخواه و دقیق، بدون نیاز به خط کشی از دستگاه تقسیم استفاده می شود. دستگاه تقسیم به ما این امکان را می دهد که قطعه کار را تحت زاویه معین دوران دهیم. برخی از عملیات و کارهایی که به کمک این دستگاه انجام می شود به قرار زیر است:

	فرز کاری سطوح روی قطعات (چند وجهی) مثل فرز کاری روی مهره ها و پیچ ها	الف
	فرز کاری شیارهای قطعات مثل شیار تیغه فرز، متنه، قلاویز، برقو و هزارخار	ب
	فرز کاری شکاف روی سطوح مثل: کلاچ، پلوس و شکاف مهره ها	ج
	تراشیدن چرخ دندنهای	د

برای تقسیم کردن محیط قطعات سه روش در صنعت متبادل است:

- ۱ تقسیم مستقیم (بدون واسطه)
- ۲ تقسیم غیرمستقیم (با واسطه)
- ۳ تقسیم اختلافی (دیفرانسیل)

- تقسیم مستقیم با دستگاه تقسیم:

در تقسیم مستقیم از دستگاه تقسیمی که محور آن در امتداد محور قطعه کار بوده و بدون واسطه حرکت خود را به کار منتقل می‌کند استفاده می‌شود. این دستگاه دارای صفحات تقسیم شیاردار یا سوراخ داری است که اغلب، تعداد شیار یا سوراخ آن ۲۴ و در بعضی موارد ۳۶ و ۴۶ و ۶۰ می‌باشد. از این دستگاه به دلیل سرعت عمل در کارهای سری استفاده می‌شود. با این روش تقسیماتی را می‌توان انجام داد که تعداد شیار یا سوراخ صفحه سوراخ بر تعداد تقسیمات قطعه کار، قابل قسمت باشد. مثلاً با صفحه تقسیم ۲۴، تقسیمات ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶، ۱۴۴، ۱۹۲، ۲۴۰، ۲۸۰، ۳۲۰، ۳۶۰، ۴۰۰، ۴۴۰، ۴۸۰، ۵۲۰، ۵۶۰، ۶۰۰، ۶۴۰، ۶۸۰، ۷۲۰، ۷۶۰، ۸۰۰، ۸۴۰، ۸۸۰، ۹۲۰، ۹۶۰، ۱۰۰۰، ۱۰۴۰، ۱۰۸۰، ۱۱۲۰، ۱۱۶۰، ۱۲۰۰، ۱۲۴۰، ۱۲۸۰، ۱۳۲۰، ۱۳۶۰، ۱۴۰۰، ۱۴۴۰، ۱۴۸۰، ۱۵۲۰، ۱۵۶۰، ۱۶۰۰، ۱۶۴۰، ۱۶۸۰، ۱۷۲۰، ۱۷۶۰، ۱۸۰۰، ۱۸۴۰، ۱۸۸۰، ۱۹۲۰، ۱۹۶۰، ۲۰۰۰، ۲۰۴۰، ۲۰۸۰، ۲۱۲۰، ۲۱۶۰، ۲۲۰۰، ۲۲۴۰، ۲۲۸۰، ۲۳۲۰، ۲۳۶۰، ۲۴۰۰، ۲۴۴۰، ۲۴۸۰، ۲۵۲۰، ۲۵۶۰، ۲۶۰۰، ۲۶۴۰، ۲۶۸۰، ۲۷۲۰، ۲۷۶۰، ۲۸۰۰، ۲۸۴۰، ۲۸۸۰، ۲۹۲۰، ۲۹۶۰، ۳۰۰۰، ۳۰۴۰، ۳۰۸۰، ۳۱۲۰، ۳۱۶۰، ۳۲۰۰، ۳۲۴۰، ۳۲۸۰، ۳۳۲۰، ۳۳۶۰، ۳۴۰۰، ۳۴۴۰، ۳۴۸۰، ۳۵۲۰، ۳۵۶۰، ۳۶۰۰، ۳۶۴۰، ۳۶۸۰، ۳۷۲۰، ۳۷۶۰، ۳۸۰۰، ۳۸۴۰، ۳۸۸۰، ۳۹۲۰، ۳۹۶۰، ۴۰۰۰، ۴۰۴۰، ۴۰۸۰، ۴۱۲۰، ۴۱۶۰، ۴۲۰۰، ۴۲۴۰، ۴۲۸۰، ۴۳۲۰، ۴۳۶۰، ۴۴۰۰، ۴۴۴۰، ۴۴۸۰، ۴۵۲۰، ۴۵۶۰، ۴۶۰۰، ۴۶۴۰، ۴۶۸۰، ۴۷۲۰، ۴۷۶۰، ۴۸۰۰، ۴۸۴۰، ۴۸۸۰، ۴۹۲۰، ۴۹۶۰، ۵۰۰۰، ۵۰۴۰، ۵۰۸۰، ۵۱۲۰، ۵۱۶۰، ۵۲۰۰، ۵۲۴۰، ۵۲۸۰، ۵۳۲۰، ۵۳۶۰، ۵۴۰۰، ۵۴۴۰، ۵۴۸۰، ۵۵۲۰، ۵۵۶۰، ۵۶۰۰، ۵۶۴۰، ۵۶۸۰، ۵۷۲۰، ۵۷۶۰، ۵۸۰۰، ۵۸۴۰، ۵۸۸۰، ۵۹۲۰، ۵۹۶۰، ۶۰۰۰، ۶۰۴۰، ۶۰۸۰، ۶۱۲۰، ۶۱۶۰، ۶۲۰۰، ۶۲۴۰، ۶۲۸۰، ۶۳۲۰، ۶۳۶۰، ۶۴۰۰، ۶۴۴۰، ۶۴۸۰، ۶۵۲۰، ۶۵۶۰، ۶۶۰۰، ۶۶۴۰، ۶۶۸۰، ۶۷۲۰، ۶۷۶۰، ۶۸۰۰، ۶۸۴۰، ۶۸۸۰، ۶۹۲۰، ۶۹۶۰، ۷۰۰۰، ۷۰۴۰، ۷۰۸۰، ۷۱۲۰، ۷۱۶۰، ۷۲۰۰، ۷۲۴۰، ۷۲۸۰، ۷۳۲۰، ۷۳۶۰، ۷۴۰۰، ۷۴۴۰، ۷۴۸۰، ۷۵۲۰، ۷۵۶۰، ۷۶۰۰، ۷۶۴۰، ۷۶۸۰، ۷۷۲۰، ۷۷۶۰، ۷۸۰۰، ۷۸۴۰، ۷۸۸۰، ۷۹۲۰، ۷۹۶۰، ۸۰۰۰، ۸۰۴۰، ۸۰۸۰، ۸۱۲۰، ۸۱۶۰، ۸۲۰۰، ۸۲۴۰، ۸۲۸۰، ۸۳۲۰، ۸۳۶۰، ۸۴۰۰، ۸۴۴۰، ۸۴۸۰، ۸۵۲۰، ۸۵۶۰، ۸۶۰۰، ۸۶۴۰، ۸۶۸۰، ۸۷۲۰، ۸۷۶۰، ۸۸۰۰، ۸۸۴۰، ۸۸۸۰، ۸۹۲۰، ۸۹۶۰، ۹۰۰۰، ۹۰۴۰، ۹۰۸۰، ۹۱۲۰، ۹۱۶۰، ۹۲۰۰، ۹۲۴۰، ۹۲۸۰، ۹۳۲۰، ۹۳۶۰، ۹۴۰۰، ۹۴۴۰، ۹۴۸۰، ۹۵۲۰، ۹۵۶۰، ۹۶۰۰، ۹۶۴۰، ۹۶۸۰، ۹۷۲۰، ۹۷۶۰، ۹۸۰۰، ۹۸۴۰، ۹۸۸۰، ۹۹۲۰، ۹۹۶۰، ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۴۰، ۱۰۰۸۰، ۱۰۱۲۰، ۱۰۱۶۰، ۱۰۲۰۰، ۱۰۲۴۰، ۱۰۲۸۰، ۱۰۳۲۰، ۱۰۳۶۰، ۱۰۴۰۰، ۱۰۴۴۰، ۱۰۴۸۰، ۱۰۵۲۰، ۱۰۵۶۰، ۱۰۶۰۰، ۱۰۶۴۰، ۱۰۶۸۰، ۱۰۷۲۰، ۱۰۷۶۰، ۱۰۸۰۰، ۱۰۸۴۰، ۱۰۸۸۰، ۱۰۹۲۰، ۱۰۹۶۰، ۱۱۰۰۰، ۱۱۰۴۰، ۱۱۰۸۰، ۱۱۱۲۰، ۱۱۱۶۰، ۱۱۲۰۰، ۱۱۲۴۰، ۱۱۲۸۰، ۱۱۳۲۰، ۱۱۳۶۰، ۱۱۴۰۰، ۱۱۴۴۰، ۱۱۴۸۰، ۱۱۵۲۰، ۱۱۵۶۰، ۱۱۶۰۰، ۱۱۶۴۰، ۱۱۶۸۰، ۱۱۷۲۰، ۱۱۷۶۰، ۱۱۸۰۰، ۱۱۸۴۰، ۱۱۸۸۰، ۱۱۹۲۰، ۱۱۹۶۰، ۱۲۰۰۰، ۱۲۰۴۰، ۱۲۰۸۰، ۱۲۱۲۰، ۱۲۱۶۰، ۱۲۲۰۰، ۱۲۲۴۰، ۱۲۲۸۰، ۱۲۳۲۰، ۱۲۳۶۰، ۱۲۴۰۰، ۱۲۴۴۰، ۱۲۴۸۰، ۱۲۵۲۰، ۱۲۵۶۰، ۱۲۶۰۰، ۱۲۶۴۰، ۱۲۶۸۰، ۱۲۷۲۰، ۱۲۷۶۰، ۱۲۸۰۰، ۱۲۸۴۰، ۱۲۸۸۰، ۱۲۹۲۰، ۱۲۹۶۰، ۱۳۰۰۰، ۱۳۰۴۰، ۱۳۰۸۰، ۱۳۱۲۰، ۱۳۱۶۰، ۱۳۲۰۰، ۱۳۲۴۰، ۱۳۲۸۰، ۱۳۳۲۰، ۱۳۳۶۰، ۱۳۴۰۰، ۱۳۴۴۰، ۱۳۴۸۰، ۱۳۵۲۰، ۱۳۵۶۰، ۱۳۶۰۰، ۱۳۶۴۰، ۱۳۶۸۰، ۱۳۷۲۰، ۱۳۷۶۰، ۱۳۸۰۰، ۱۳۸۴۰، ۱۳۸۸۰، ۱۳۹۲۰، ۱۳۹۶۰، ۱۴۰۰۰، ۱۴۰۴۰، ۱۴۰۸۰، ۱۴۱۲۰، ۱۴۱۶۰، ۱۴۲۰۰، ۱۴۲۴۰، ۱۴۲۸۰، ۱۴۳۲۰، ۱۴۳۶۰، ۱۴۴۰۰، ۱۴۴۴۰، ۱۴۴۸۰، ۱۴۵۲۰، ۱۴۵۶۰، ۱۴۶۰۰، ۱۴۶۴۰، ۱۴۶۸۰، ۱۴۷۲۰، ۱۴۷۶۰، ۱۴۸۰۰، ۱۴۸۴۰، ۱۴۸۸۰، ۱۴۹۲۰، ۱۴۹۶۰، ۱۵۰۰۰، ۱۵۰۴۰، ۱۵۰۸۰، ۱۵۱۲۰، ۱۵۱۶۰، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۴۰، ۱۵۲۸۰، ۱۵۳۲۰، ۱۵۳۶۰، ۱۵۴۰۰، ۱۵۴۴۰، ۱۵۴۸۰، ۱۵۵۲۰، ۱۵۵۶۰، ۱۵۶۰۰، ۱۵۶۴۰، ۱۵۶۸۰، ۱۵۷۲۰، ۱۵۷۶۰، ۱۵۸۰۰، ۱۵۸۴۰، ۱۵۸۸۰، ۱۵۹۲۰، ۱۵۹۶۰، ۱۶۰۰۰، ۱۶۰۴۰، ۱۶۰۸۰، ۱۶۱۲۰، ۱۶۱۶۰، ۱۶۲۰۰، ۱۶۲۴۰، ۱۶۲۸۰، ۱۶۳۲۰، ۱۶۳۶۰، ۱۶۴۰۰، ۱۶۴۴۰، ۱۶۴۸۰، ۱۶۵۲۰، ۱۶۵۶۰، ۱۶۶۰۰، ۱۶۶۴۰، ۱۶۶۸۰، ۱۶۷۲۰، ۱۶۷۶۰، ۱۶۸۰۰، ۱۶۸۴۰، ۱۶۸۸۰، ۱۶۹۲۰، ۱۶۹۶۰، ۱۷۰۰۰، ۱۷۰۴۰، ۱۷۰۸۰، ۱۷۱۲۰، ۱۷۱۶۰، ۱۷۲۰۰، ۱۷۲۴۰، ۱۷۲۸۰، ۱۷۳۲۰، ۱۷۳۶۰، ۱۷۴۰۰، ۱۷۴۴۰، ۱۷۴۸۰، ۱۷۵۲۰، ۱۷۵۶۰، ۱۷۶۰۰، ۱۷۶۴۰، ۱۷۶۸۰، ۱۷۷۲۰، ۱۷۷۶۰، ۱۷۸۰۰، ۱۷۸۴۰، ۱۷۸۸۰، ۱۷۹۲۰، ۱۷۹۶۰، ۱۸۰۰۰، ۱۸۰۴۰، ۱۸۰۸۰، ۱۸۱۲۰، ۱۸۱۶۰، ۱۸۲۰۰، ۱۸۲۴۰، ۱۸۲۸۰، ۱۸۳۲۰، ۱۸۳۶۰، ۱۸۴۰۰، ۱۸۴۴۰، ۱۸۴۸۰، ۱۸۵۲۰، ۱۸۵۶۰، ۱۸۶۰۰، ۱۸۶۴۰، ۱۸۶۸۰، ۱۸۷۲۰، ۱۸۷۶۰، ۱۸۸۰۰، ۱۸۸۴۰، ۱۸۸۸۰، ۱۸۹۲۰، ۱۸۹۶۰، ۱۹۰۰۰، ۱۹۰۴۰، ۱۹۰۸۰، ۱۹۱۲۰، ۱۹۱۶۰، ۱۹۲۰۰، ۱۹۲۴۰، ۱۹۲۸۰، ۱۹۳۲۰، ۱۹۳۶۰، ۱۹۴۰۰، ۱۹۴۴۰، ۱۹۴۸۰، ۱۹۵۲۰، ۱۹۵۶۰، ۱۹۶۰۰، ۱۹۶۴۰، ۱۹۶۸۰، ۱۹۷۲۰، ۱۹۷۶۰، ۱۹۸۰۰، ۱۹۸۴۰، ۱۹۸۸۰، ۱۹۹۲۰، ۱۹۹۶۰، ۲۰۰۰۰، ۲۰۰۴۰، ۲۰۰۸۰، ۲۰۱۲۰، ۲۰۱۶۰، ۲۰۲۰۰، ۲۰۲۴۰، ۲۰۲۸۰، ۲۰۳۲۰، ۲۰۳۶۰، ۲۰۴۰۰، ۲۰۴۴۰، ۲۰۴۸۰، ۲۰۵۲۰، ۲۰۵۶۰، ۲۰۶۰۰، ۲۰۶۴۰، ۲۰۶۸۰، ۲۰۷۲۰، ۲۰۷۶۰، ۲۰۸۰۰، ۲۰۸۴۰، ۲۰۸۸۰، ۲۰۹۲۰، ۲۰۹۶۰، ۲۱۰۰۰، ۲۱۰۴۰، ۲۱۰۸۰، ۲۱۱۲۰، ۲۱۱۶۰، ۲۱۲۰۰، ۲۱۲۴۰، ۲۱۲۸۰، ۲۱۳۲۰، ۲۱۳۶۰، ۲۱۴۰۰، ۲۱۴۴۰، ۲۱۴۸۰، ۲۱۵۲۰، ۲۱۵۶۰، ۲۱۶۰۰، ۲۱۶۴۰، ۲۱۶۸۰، ۲۱۷۲۰، ۲۱۷۶۰، ۲۱۸۰۰، ۲۱۸۴۰، ۲۱۸۸۰، ۲۱۹۲۰، ۲۱۹۶۰، ۲۲۰۰۰، ۲۲۰۴۰، ۲۲۰۸۰، ۲۲۱۲۰، ۲۲۱۶۰، ۲۲۲۰۰، ۲۲۲۴۰، ۲۲۲۸۰، ۲۲۳۲۰، ۲۲۳۶۰، ۲۲۴۰۰، ۲۲۴۴۰، ۲۲۴۸۰، ۲۲۵۲۰، ۲۲۵۶۰، ۲۲۶۰۰، ۲۲۶۴۰، ۲۲۶۸۰، ۲۲۷۲۰، ۲۲۷۶۰، ۲۲۸۰۰، ۲۲۸۴۰، ۲۲۸۸۰، ۲۲۹۲۰، ۲۲۹۶۰، ۲۳۰۰۰، ۲۳۰۴۰، ۲۳۰۸۰، ۲۳۱۲۰، ۲۳۱۶۰، ۲۳۲۰۰، ۲۳۲۴۰، ۲۳۲۸۰، ۲۳۳۲۰، ۲۳۳۶۰، ۲۳۴۰۰، ۲۳۴۴۰، ۲۳۴۸۰، ۲۳۵۲۰، ۲۳۵۶۰، ۲۳۶۰۰، ۲۳۶۴۰، ۲۳۶۸۰، ۲۳۷۲۰، ۲۳۷۶۰، ۲۳۸۰۰، ۲۳۸۴۰، ۲۳۸۸۰، ۲۳۹۲۰، ۲۳۹۶۰، ۲۴۰۰۰، ۲۴۰۴۰، ۲۴۰۸۰، ۲۴۱۲۰، ۲۴۱۶۰، ۲۴۲۰۰، ۲۴۲۴۰، ۲۴۲۸۰، ۲۴۳۲۰، ۲۴۳۶۰، ۲۴۴۰۰، ۲۴۴۴۰، ۲۴۴۸۰، ۲۴۵۲۰، ۲۴۵۶۰، ۲۴۶۰۰، ۲۴۶۴۰، ۲۴۶۸۰، ۲۴۷۲۰، ۲۴۷۶۰، ۲۴۸۰۰، ۲۴۸۴۰، ۲۴۸۸۰، ۲۴۹۲۰، ۲۴۹۶۰، ۲۵۰۰۰، ۲۵۰۴۰، ۲۵۰۸۰، ۲۵۱۲۰، ۲۵۱۶۰، ۲۵۲۰۰، ۲۵۲۴۰، ۲۵۲۸۰، ۲۵۳۲۰، ۲۵۳۶۰، ۲۵۴۰۰، ۲۵۴۴۰، ۲۵۴۸۰، ۲۵۵۲۰، ۲۵۵۶۰، ۲۵۶۰۰، ۲۵۶۴۰، ۲۵۶۸۰، ۲۵۷۲۰، ۲۵۷۶۰، ۲۵۸۰۰، ۲۵۸۴۰، ۲۵۸۸۰، ۲۵۹۲۰، ۲۵۹۶۰، ۲۶۰۰۰، ۲۶۰۴۰، ۲۶۰۸۰، ۲۶۱۲۰، ۲۶۱۶۰، ۲۶۲۰۰، ۲۶۲۴۰، ۲۶۲۸۰، ۲۶۳۲۰، ۲۶۳۶۰، ۲۶۴۰۰، ۲۶۴۴۰، ۲۶۴۸۰، ۲۶۵۲۰، ۲۶۵۶۰، ۲۶۶۰۰، ۲۶۶۴۰، ۲۶۶۸۰، ۲۶۷۲۰، ۲۶۷۶۰، ۲۶۸۰۰، ۲۶۸۴۰، ۲۶۸۸۰، ۲۶۹۲۰، ۲۶۹۶۰، ۲۷۰۰۰، ۲۷۰۴۰، ۲۷۰۸۰، ۲۷۱۲۰، ۲۷۱۶۰، ۲۷۲۰۰، ۲۷۲۴۰، ۲۷۲۸۰، ۲۷۳۲۰، ۲۷۳۶۰، ۲۷۴۰۰، ۲۷۴۴۰، ۲۷۴۸۰، ۲۷۵۲۰، ۲۷۵۶۰، ۲۷۶۰۰، ۲۷۶۴۰، ۲۷۶۸۰، ۲۷۷۲۰، ۲۷۷۶۰، ۲۷۸۰۰، ۲۷۸۴۰، ۲۷۸۸۰، ۲۷۹۲۰، ۲۷۹۶۰، ۲۸۰۰۰، ۲۸۰۴۰، ۲۸۰۸۰، ۲۸۱۲۰، ۲۸۱۶۰، ۲۸۲۰۰، ۲۸۲۴۰، ۲۸۲۸۰، ۲۸۳۲۰، ۲۸۳۶۰، ۲۸۴۰۰، ۲۸۴۴۰، ۲۸۴۸۰، ۲۸۵۲۰، ۲۸۵۶۰، ۲۸۶۰۰، ۲۸۶۴۰، ۲۸۶۸۰، ۲۸۷۲۰، ۲۸۷۶۰، ۲۸۸۰۰، ۲۸۸۴۰، ۲۸۸۸۰، ۲۸۹۲۰، ۲۸۹۶۰، ۲۹۰۰۰، ۲۹۰۴۰، ۲۹۰۸۰، ۲۹۱۲۰، ۲۹۱۶۰، ۲۹۲۰۰، ۲۹۲۴۰، ۲۹۲۸۰، ۲۹۳۲۰، ۲۹۳۶۰، ۲۹۴۰۰، ۲۹۴۴۰، ۲۹۴۸۰، ۲۹۵۲۰، ۲۹۵۶۰، ۲۹۶۰۰، ۲۹۶۴۰، ۲۹۶۸۰، ۲۹۷۲۰، ۲۹۷۶۰، ۲۹۸۰۰، ۲۹۸۴۰، ۲۹۸۸۰، ۲۹۹۲۰، ۲۹۹۶۰، ۳۰۰۰۰، ۳۰۰۴۰، ۳۰۰۸۰، ۳۰۱۲۰، ۳۰۱۶۰، ۳۰۲۰۰، ۳۰۲۴۰، ۳۰۲۸۰، ۳۰۳۲۰، ۳۰۳۶۰، ۳۰۴۰۰، ۳۰۴۴۰، ۳۰۴۸۰، ۳۰۵۲۰، ۳۰۵۶۰، ۳۰۶۰۰، ۳۰۶۴۰، ۳۰۶۸۰، ۳۰۷۲۰، ۳۰۷۶۰، ۳۰۸۰۰، ۳۰۸۴۰، ۳۰۸۸۰، ۳۰۹۲۰، ۳۰۹۶۰، ۳۱۰۰۰، ۳۱۰۴۰، ۳۱۰۸۰، ۳۱۱۲۰، ۳۱۱۶۰، ۳۱۲۰۰، ۳۱۲۴۰، ۳۱۲۸۰، ۳۱۳۲۰، ۳۱۳۶۰، ۳۱۴۰۰، ۳۱۴۴۰، ۳۱۴۸۰، ۳۱۵۲۰، ۳۱۵۶۰، ۳۱۶۰۰، ۳۱۶۴۰، ۳۱۶۸۰، ۳۱۷۲۰، ۳۱۷۶۰، ۳۱۸۰۰، ۳۱۸۴۰، ۳۱۸۸۰، ۳۱۹۲۰، ۳۱۹۶۰، ۳۲۰۰۰، ۳۲۰۴۰، ۳۲۰۸۰، ۳۲۱۲۰، ۳۲۱۶۰، ۳۲۲۰۰، ۳۲۲۴۰، ۳۲۲۸۰، ۳۲۳۲۰، ۳۲۳۶۰، ۳۲۴۰۰، ۳۲۴۴۰، ۳۲۴۸۰، ۳۲۵۲۰، ۳۲۵۶۰، ۳۲۶۰۰، ۳۲۶۴۰، ۳۲۶۸۰، ۳۲۷۲۰، ۳۲۷۶۰، ۳۲۸۰۰، ۳۲۸۴۰، ۳۲۸۸۰، ۳۲۹۲۰، ۳۲۹۶۰، ۳۳۰۰۰، ۳۳۰۴۰، ۳۳۰۸۰، ۳۳۱۲۰، ۳۳۱۶۰، ۳۳۲۰۰، ۳۳۲۴۰، ۳۳۲۸۰، ۳۳۳۲۰، ۳۳۳۶۰، ۳۳۴۰۰، ۳۳۴۴۰، ۳۳۴۸۰، ۳۳۵۲۰، ۳۳۵۶۰، ۳۳۶۰۰، ۳۳۶۴۰، ۳۳۶۸۰، ۳۳۷۲۰، ۳۳۷۶۰، ۳۳۸۰۰، ۳۳۸۴۰، ۳۳۸۸۰، ۳۳۹۲۰، ۳۳۹۶۰، ۳۴۰۰۰، ۳۴۰۴۰، ۳۴۰۸۰، ۳۴۱۲۰، ۳۴۱۶۰، ۳۴۲۰۰، ۳۴۲۴۰، ۳۴۲۸۰، ۳۴۳۲۰، ۳۴۳۶۰، ۳۴۴۰۰، ۳۴۴۴۰، ۳۴۴۸۰، ۳۴۵۲۰، ۳۴۵۶۰، ۳۴۶۰۰، ۳۴۶۴۰، ۳۴۶۸۰، ۳۴۷۲۰، ۳۴۷۶۰، ۳۴۸۰۰، ۳۴۸۴۰، ۳۴۸۸۰، ۳۴۹۲۰، ۳۴۹۶۰، ۳۵۰۰۰، ۳۵۰۴۰، ۳۵۰۸۰، ۳۵۱۲۰، ۳۵۱۶۰، ۳۵۲۰۰، ۳۵۲۴۰، ۳۵۲۸۰، ۳۵۳۲۰، ۳۵۳۶۰، ۳۵۴۰۰، ۳۵۴۴۰، ۳۵۴۸۰، ۳۵۵۲۰، ۳۵۵۶۰، ۳۵۶۰۰، ۳۵۶۴۰، ۳۵۶۸۰، ۳۵۷۲۰، ۳۵۷۶۰، ۳۵۸۰۰، ۳۵۸۴۰، ۳۵۸۸۰، ۳۵۹۲۰، ۳۵۹۶۰، ۳۶۰۰۰، ۳۶۰۴۰، ۳۶۰۸۰، ۳۶۱۲۰، ۳۶۱۶۰، ۳۶۲۰۰، ۳۶۲۴۰، ۳۶۲۸۰، ۳۶۳۲۰، ۳۶۳۶۰، ۳۶۴۰۰، ۳۶۴۴۰، ۳۶۴۸۰، ۳۶۵۲۰، ۳۶۵۶۰، ۳۶۶۰۰، ۳۶۶۴۰، ۳۶۶۸۰، ۳۶۷۲۰، ۳۶۷۶۰، ۳۶۸۰۰، ۳۶۸۴۰، ۳۶۸۸۰، ۳۶۹۲۰، ۳۶۹۶۰، ۳۷۰۰۰، ۳۷۰۴۰، ۳۷۰۸۰، ۳۷۱۲۰، ۳۷۱۶۰، ۳۷۲۰۰، ۳۷۲۴۰، ۳۷۲۸۰، ۳۷۳۲۰، ۳۷۳۶۰، ۳۷۴۰۰، ۳۷۴۴۰، ۳۷۴۸۰، ۳۷۵۲۰، ۳۷۵۶۰، ۳۷۶۰۰، ۳۷۶۴۰، ۳۷۶۸۰، ۳۷۷۲۰، ۳۷۷۶۰، ۳۷۸۰۰، ۳۷۸۴۰، ۳۷۸۸۰، ۳۷۹۲۰، ۳۷۹۶۰، ۳۸۰۰۰، ۳۸۰۴۰، ۳۸۰۸۰، ۳۸۱۲۰، ۳۸۱۶۰، ۳۸۲۰۰، ۳۸۲۴۰، ۳۸۲۸۰، ۳۸۳۲۰، ۳۸۳۶۰، ۳۸۴۰۰، ۳۸۴۴۰، ۳۸۴۸۰، ۳۸۵۲۰، ۳۸۵۶۰، ۳۸۶۰۰، ۳۸۶۴۰، ۳۸۶۸۰، ۳۸۷۲۰، ۳۸۷۶۰، ۳۸۸۰۰، ۳۸۸۴۰، ۳۸۸۸۰، ۳۸۹۲۰، ۳۸۹۶۰، ۳۹۰۰۰، ۳۹۰۴۰، ۳۹۰

مثال ۱ - می خواهیم میل گردی را روی ماشین فرز مجهز به دستگاه تقسیم با صفحه شیاردار ۲۴ تایی به فرم شش ضلعی منتظم فرز کاری کنیم. تعداد تقسیماتی که در هر مرحله فرز کاری باید صفحه سوراخ دار جابه جا شود را به دست آورید.


$$n_i = \frac{n_L}{T} = \frac{24}{6} = 4$$

تعداد شیار

فعالیت
کلاسی



برای فرز کاری قطعه مطابق شکل زیر: الف) از چه صفحه شیارداری می توان کمک گرفت؟ ب) مقدار گردش دسته تقسیم را حساب کنید.

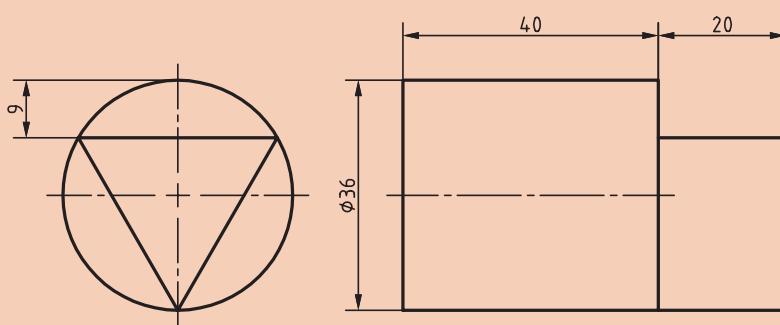

آیا تقسیم قطعه کاری به ۱۳ قسمت با روش اول امکان پذیر است؟


پرسش



در پاسخ سؤال قبلی متذکر می شویم که در مواردی مثل تقسیم ۱۳ تایی قطعه کار، عدد ۱۳ مضربی از صفحات سوراخ دار موجود روی دستگاه مستقیم نیست و باید این گونه قطعات را با تقسیم غیر مستقیم ایجاد کرد.

- تقسیم غیر مستقیم (با واسطه):

در مواردی که تقسیم با روش مستقیم امکان پذیر نیست (مثل ۱۳ قسمت و موارد مشابه) از روش تقسیم غیر مستقیم استفاده می شود. در این روش از دستگاه تقسیمی که مکانیزم اصلی آن از یک پیچ حلزون و یک چرخ دندن حلزون تشکیل شده است استفاده می گردد. نسبت حرکت بین پیچ حلزون و چرخ دندن حلزون اغلب $i = 40 : 1$ و در بعضی موارد $i = 60 : 1$ یا $i = 80 : 1$ می باشد (شکل ۳).

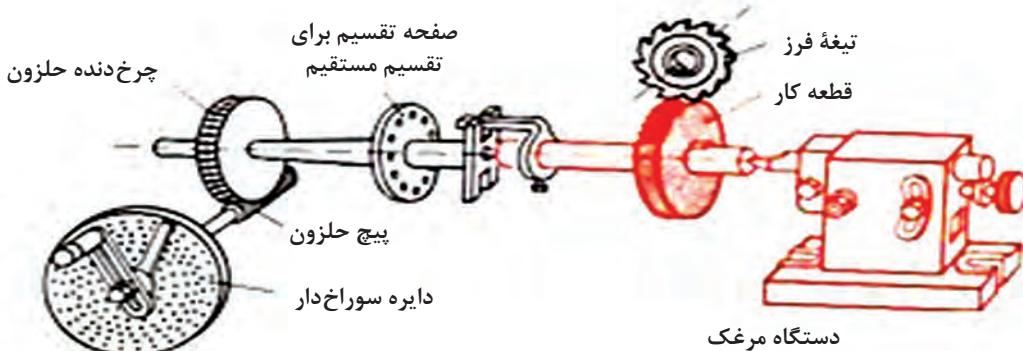

شکل ۳ شماتیک دستگاه تقسیم غیر مستقیم

در این روش چون بین محور کار (محور سه‌نظام) و محور تقسیم (دسته دستگاه تقسیم)، پیج حلزون و چرخ حلزون قرار گرفته است بنابراین حرکت به طور غیرمستقیم از محور تقسیم به محور کار منتقل شده و نسبت بین پیج حلزون و چرخ دنده حلزون ($i = 40:1$) در محاسبات دخالت داده می‌شود. شکل ۴ دستگاه تقسیم غیرمستقیم را نشان می‌دهد.



شکل ۴ دستگاه تقسیم غیرمستقیم

اگر نسبت حرکت بین پیج حلزون و چرخ دنده حلزون $i = 40:1$ باشد به ازاء گردش یک دور کامل پیج حلزون (دسته تقسیم) محیط کار به اندازه یک دنده چرخ حلزون (دور) می‌گردد و اگر بخواهیم محیط کار یک دور کامل دوران کند دسته تقسیم باید 40 دور بگردد. با توجه به مطالب ذکر شده و مثال‌های پایین، فرمول لازم برای تقسیم غیرمستقیم به شرح زیر حاصل خواهد شد:

برای تقسیم محیط کار به 40 قسمت مساوی، تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم ($i = \frac{4}{1}$) یک دور کامل خواهد بود.

برای تقسیم محیط کار به 20 قسمت مساوی، تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم ($i = \frac{2}{1}$) دو دور کامل خواهد بود.

سؤال - ۲

به نظر شما برای تقسیم محیط به 10 قسمت، تعداد گردش دسته دستگاه تقسیم چقدر باید باشد؟

$$\text{بنابراین با توجه به تقسیم‌بندی‌های بالا نتیجه می‌گیریم:} \\ \frac{\text{نسبت دستگاه}}{\text{تعداد تقسیمات کار}} = \text{مقدار گردش دسته}$$

علائم اختصاری:

$$n_k = \frac{i}{Z} \quad \text{یا} \quad n_k = \frac{i}{T}$$

n_k = مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر تقسیم

$i =$ نسبت حرکت بین حلقه و چرخ حلقه

$T =$ تعداد تقسیمات قطعه کار

مثال ۲ - برای تقسیم محیط کار به ۵ قسمت مساوی، مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید، در صورتی که نسبت دستگاه تقسیم $1 : 40 = i$ باشد.

$$n_k = \frac{i}{Z} = \frac{40}{5} = 8$$

دور کامل

یعنی پس از انجام هر تقسیم، دسته به اندازه ۸ دور کامل باید بگردد.

فعالیت
کلاسی



مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای ساخت گل پیچ ۶ و ۴ گوش را به دست آورید.



فعالیت
تحقیقی



از منابع مختلف تحقیق کنید که دستگاه تقسیم با چه نسبت‌هایی وجود دارد؟

فعالیت
کارگاهی



دستور کار نصب دستگاه تقسیم (شکل ۵)

پس از پوشیدن لباس کار، کفش ایمنی و سایل مورد نیاز را تحويل بگیرید و ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل انجام کار را به ترتیب بعد از توضیحات هنرآموز و با نظرارت او انجام دهید.



۱ قبل از نصب، زیر دستگاه تقسیم را به وسیله یک پارچه تمیز کنید و سپس زبانه آن را داخل شیار T شکل میز قرار دهید.



شکل ۵ - الف



شکل ۵ - ب



شکل ۵ - ج



شکل ۵ - د

۲ دستگاه تقسیم را به کمک میز چرخ دار حمل کرده و سپس با کمک جرثقیل و یا اهرم مناسب روی میز دستگاه قرار دهید.

۳ از محکم بودن پیچ قفل کننده مطمئن شوید.

۴ در صورتی که از جرثقیل برای حمل استفاده می‌گردد از قلاط تعبیه شده روی دستگاه تقسیم استفاده گردد.
(شکل ۵ - الف)

- پیچ‌های اتصال به میز را محکم کنید.

۵ با کنترل شاخص مدرج دستگاه تقسیم، از نداشتن انحراف محور کار (سنهنظام) مطمئن شوید و در صورت لزوم آن را با نوک نیم مرغک و یا ساعت اندازه‌گیری کنترل نمایید. (شکل ۵ - ب)

۶ صفحه سوراخ دار را بررسی کرده و در صورت لزوم برای تعویض آن دسته و سپس پیچ‌های روی صفحه را باز کنید.

۷ صفحه مناسب را انتخاب و تعویض کرده و پیچ‌های آن را سفت کنید.

۸ به نصب خار روی محور دسته دستگاه تقسیم توجه داشته باشید.

۹ قیچی و زبانه دسته دستگاه تقسیم را به فاصله مناسب تنظیم نمایید. (شکل ۵ - د)



- ۱ با توجه به اینکه دستگاه تقسیم دارای وزن زیادی است از چگونگی حمل ایمن (حمل با میز) و نصب صحیح اطلاع کافی کسب نمایید (شکل ۶).



شکل ۶

- ۲ برای حمل و جابه جایی دستگاه تقسیم بهتر است که به صورت ۲ نفری و البته با هماهنگی یکدیگر به این کار اقدام نمایید.

۳ در زمان حمل و نصب دستگاه تقسیم از کفشهایمنی استفاده شود.

۴ برای فرز کاری قطعات با طول بلند حتی از نیم مرغک استفاده شود.

۵ محیط و اطراف دستگاه را حتی الامکان خلوت نگه دارید.

- ۶ برای کم کردن اثر لقی محور دستگاه تقسیم، قبل از شروع به کار دسته دستگاه تقسیم را چند دور در یک جهت معین دوران بدهید و سپس شروع به کار کنید.

در مراحل مختلف کار با دستگاه تقسیم، لقی دستگاه تقسیم را مد نظر داشته باشد.



قطعه مطابق شکل را فرز کاری نمایید.

روندهای تراش چندضلعی را بنویسید.

عمق براده $t = 3/1 \text{ mm}$

مواد اولیه:

۱ $\varnothing 48 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$

۲ جنس Al یا St^{۳۷}

۳ تولرانس: f ISO ۲۷۶۸ -

وسایل لازم


۱ دستگاه فرز

۲ دستگاه تقسیم

۳ آچارتخت مناسب

۴ تیغه فرز مناسب

۵ لباس کار و کفشهایمنی

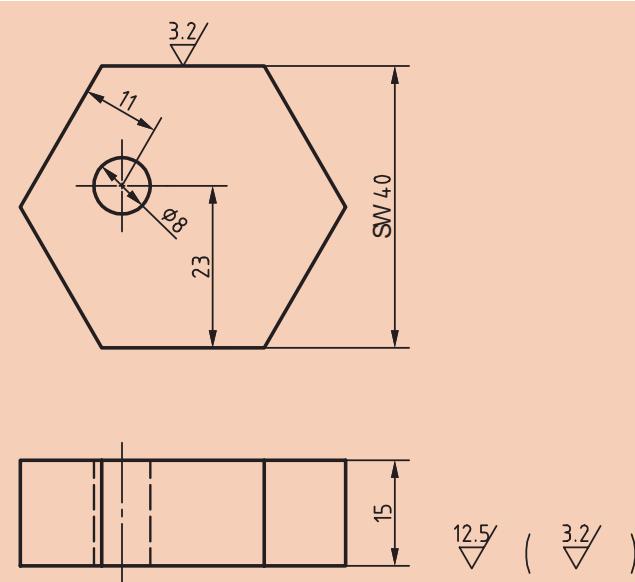



با توجه به اینکه نمی‌توان از دُرُن استفاده کرد، برای قطعه دنباله در نظر بگیرید و بعد از اتمام فرزکاری قطعه آن را روی دستگاه تراشکاری کنید تا حذف شود.

مراحل انجام کار

- ۱ دنباله قطعه (نافی) را در سه نظام دستگاه تقسیم بسته و صفحه سوراخ دار و قیچی را با توجه به محاسبات انجام شده تنظیم کنید.
- ۲ لقی دستگاه تقسیم را بگیرید، سپس عده دوران و سرعت پیشروی را تنظیم کنید و با رعایت نکات ایمنی دستگاه را روشن نمایید.
- ۳ سطوح مورد نظر را تا اتمام کار، فرزکاری نمایید.
- ۴ پس از پایان فرزکاری قسمت دنباله قطعه (نافی) را کف تراشی کنید.
- ۵ قطعه کار را جهت ارزیابی به هنرآموز تحويل دهید.
- ۶ دستگاه را تمیز کرده و براده‌ها را در محل پیش‌بینی شده بربزید.

صفحه سوراخ دار:

مقدار گرددش دسته تقسیم همیشه عدد صحیحی نبوده بلکه در موارد مختلف می‌تواند به صورت کسری، کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از واحد باشد. در این موارد برای گرددش دقیق دسته تقسیم به اندازه کسر دلخواه، از صفحه سوراخ داری که روی دستگاه تقسیم سورامی شود استفاده می‌کنیم (شکل ۷). تعداد سوراخ موجود در هر ردیف روی صفحه سوراخ دار حک شده است. مثلاً اگر برای تقسیم محیط کاری لازم باشد که دسته تقسیم $\frac{1}{3}$ دور بزنده باید روی دایره صفحه سوراخ دار ۱۵ سوراخه ۵ فاصله یا روی دایره صفحه سوراخ دار ۱۸ سوراخه ۶ فاصله، دسته تقسیم جایه‌جا شود. البته باید موقع ساده کردن کسر توجه داشته باشیم که عددی که در مخرج ایجاد می‌گردد باید مضرب صحیحی از تعداد سوراخ صفحه سوراخ دار باشد.



شکل ۷ صفحه سوراخ دار

دستگاه‌های تقسیم، معمولاً دارای سه صفحه سوراخ‌دار به شرح زیر می‌باشند:

صفحات سوراخ‌دار دستگاه تقسیم	
صفحه سوراخ یک طرفه (نرمال)	
تعداد ردیف سوراخ موجود در هر صفحه	صفحه سوراخ
۲۰_۱۹_۱۸_۱۷_۱۶_۱۵ سوراخه	شماره ۱
۳۳_۳۱_۲۹_۲۷_۲۳_۲۱ سوراخه	شماره ۲
۴۹_۴۷_۴۳_۴۱_۳۹_۳۷ سوراخه	شماره ۳
صفحه سوراخ دو طرفه	
۴۷_۴۱_۳۷_۳۱_۲۴_۲۰_۱۸_۱۶ سوراخه	طرف اول صفحه I
۴۹_۴۳_۳۹_۳۳_۲۹_۲۱_۱۹_۱۷ سوراخه	طرف اول صفحه II

گاهی به صفحه سوراخ‌دارهایی برخورد می‌کنیم که دارای سوراخ‌های متفاوتی نسبت به آنچه گفته شد می‌باشند، که باید محاسبات را بر مبنای صفحه سوراخ‌دار در دسترس انجام داد.

نکته



مثال ۳ - برای تقسیم محیط کاری به ۶ قسمت مساوی توسط دستگاه تقسیم غیرمستقیم با نسبت $۱:۴۰$ حساب کنید:

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را.

ب) صفحه سوراخ‌دار مناسب برای این تقسیم را.

ج) فاصله دو بازوی قیچی را به اندازه چند سوراخ باید تنظیم کرد؟

حل:

$$n_k = \frac{i}{T} = \frac{40}{6} = 6 \frac{4}{6} = 6 \frac{2}{3}$$

مفهوم عدد $\frac{2}{3}$ این است که برای هر تقسیم لازم است دسته تقسیم ۶ دور کامل و $\frac{2}{3}$ دور بگردد.

الف) چون عدد حاصل در مخرج در صفحه سوراخ‌دار وجود ندارد، صورت و مخرج را در یک عدد دلخواه ضرب کرده تا عدد حاصل در مخرج در صفحه سوراخ‌دار وجود داشته باشد.

ب) برای گردش $\frac{2}{3}$ دور باید صفحه سوراخ‌داری که تعداد سوراخ‌های آن به عدد مخرج (۳) قابل تقسیم باشد

انتخاب گردد. مثلاً صفحه سوراخ‌دار ۱۵ سوراخه. بنابراین باید صورت و مخرج کسر $\frac{2}{3}$ را در عدد ۵ ضرب

پرسش




نمود تا عدد مخرج کسر نشان‌دهنده دایره سوراخ‌دار مورد استفاده باشد (شکل ۸).

$$n_k = 6 \frac{2(5)}{3(5)} = 6 \frac{1}{15} \text{ یا } n_k = 6 \frac{2(6)}{3(6)} = 6 \frac{12}{18}$$

یعنی برای هر تقسیم لازم است که دسته تقسیم روی ردیف ۱۸ سوراخه ۶ دور کامل و ۱۲ فاصله بچرخد.

با توجه به کسر $\frac{2}{3}$ و با استفاده از جدول صفحه سوراخ‌ها، غیر از ردیف ۱۸ از چه ردیف‌های دیگری می‌توان استفاده کرد؟

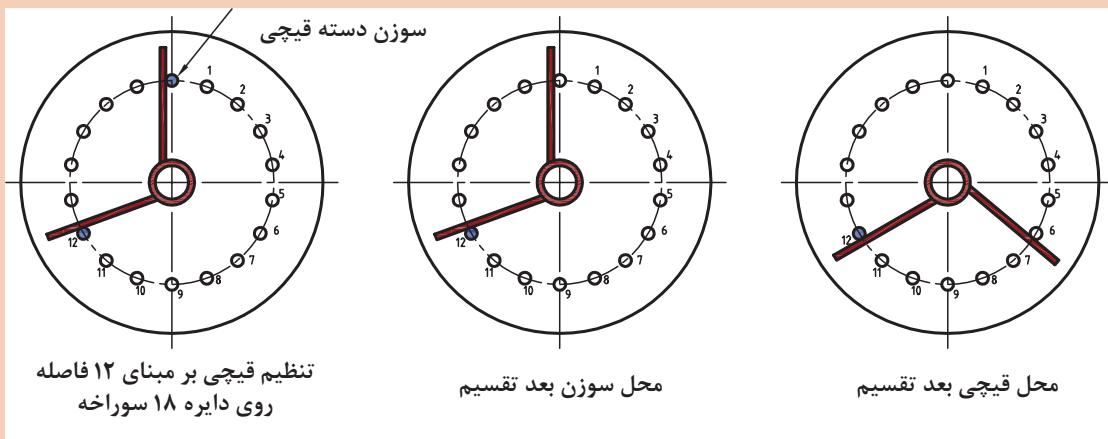

نکته



در صورت امکان استفاده از چند صفحه سوراخ دار از صفحه‌ای که دارای تعداد سوراخ بیشتری است استفاده کنید.

پرسش



دوران قطعه تحت زاویه مشخص

به نظر شما اگر بخواهیم قطعه‌ای تحت یک زاویه مشخص و یا با دقیقیه و یا ثانیه تولید شود، چگونه عمل کنیم؟

برای گرداندن قطعه کار تحت زوایای معین نیز می‌توان از دستگاه تقسیم استفاده کرد. بدین طریق که اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 40$ باشد به ازای گردش 45° دور دسته دستگاه تقسیم، قطعه کار یک دور کامل (360° درجه)

جابه جا می شود. پس برای یک درجه جابه جایی قطعه کار، دسته تقسیم باید به اندازه $\frac{40}{360}^\circ$ دور بگردد، و اگر لازم

باشد به اندازه α درجه جابه جا شود باید دسته تقسیم به اندازه $\frac{40 \times \alpha}{360}^\circ$ حرکت نماید.

بنابراین فرمول لازم برای گرداندن قطعه کار تحت زاویه α به شرح زیر است:

$$n_k = \frac{i \times \alpha}{360}$$

= نسبت دستگاه


α = زاویه جابه جایی بر حسب درجه

α' = زاویه جابه جایی بر حسب دقیقه

n_k = مقدار گردش دسته تقسیم

در رابطه فوق اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 1$ باشد مقدار گردش دسته تقسیم از رابطه زیر به دست می آید:

$$n_k = \frac{i \times \alpha}{360} = \frac{40 \times \alpha}{360} \rightarrow n_k = \frac{\alpha}{9} \quad \text{یا} \quad n_k = \frac{\alpha'}{540}$$

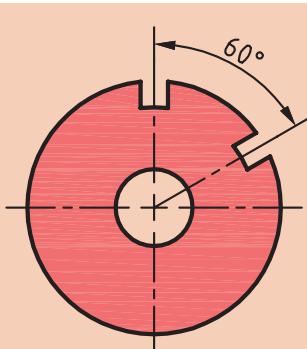

مثال ۴ - برای تقسیم زاویه صفحه شیارداری مطابق شکل مطلوبست محاسبه:

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40 : 1$ باشد.

ب) ردیف سوراخ های انتخابی در صورتی که صفحه سوراخ دار شماره ۲ روی دستگاه سوار باشد.

ج) تعداد فاصله تنظیمی بین دو بازوی قیچی.

حل:

$$n_k = \frac{\alpha}{9} = \frac{60}{9} = 6\frac{2}{3}$$

ب) در صفحه شماره ۲ تنها ردیفی که بر ۹ بخش پذیر است ردیف ۲۷ می باشد که برای تعیین ضریب کافی است

۲۷ را بر ۹ تقسیم کنیم $\frac{27}{9} = 3$ پس عدد ۳ عددی است که صورت و مخرج کسر را مطابق زیر باید در آن ضرب کنیم.

$$6\frac{2}{3} = 6\frac{6(3)}{9(3)} = 6\frac{18}{27}$$

حل ج) سوراخ موجود بین دو بازوی قیچی ۱۹ سوراخ و یا ۱۸ فاصله خواهد بود.


برای کنترل حل مسئله با توجه به فرمول اصلی می توان مقدار α را محاسبه کرد، در صورتی که α حاصل همان



زاویه صورت مسئله باشد، حل مسئله صحیح بوده و در غیر این صورت غلط خواهد بود.

$$n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} \rightarrow \alpha^\circ = n_k \times 9 = 6 \frac{18}{27} \times 9 = \frac{18^\circ}{27} \times 9 = \frac{162^\circ}{27} = 6^\circ$$

بنابراین حل مسئله درست بوده است.

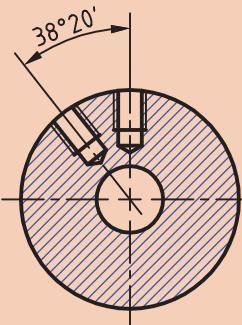


روی صفحه‌ای فاصله دوسراخ $20'$ و 38° مطابق شکل، به وسیله دستگاه تقسیم غیرمستقیم باید تنظیم شود.

الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم اگر نسبت دستگاه تقسیم $i = 40:1$ باشد.

ب) ردیف سوراخ‌های انتخابی در صورتی که صفحه سوراخ‌دار شماره ۲ روی دستگاه سوار باشد.

ج) تعداد سوراخ تنظیمی بین دو بازوی قیچی.

د) امتحان حل مسئله.

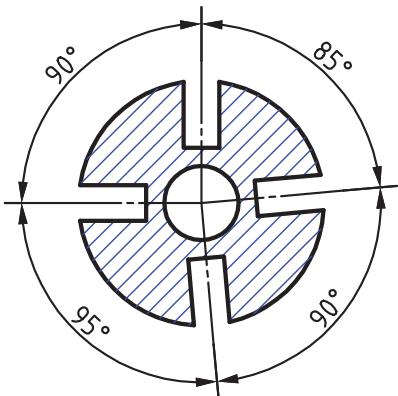

تقسیمات نامساوی محیط قطعه کار

تاکنون با ذکر مثال‌هایی کاربرد صفحه تقسیم‌های اونیورسال جهت تقسیم کردن محیط قطعات به قسمت‌های مساوی را مورد بررسی قرار دادیم. لیکن در هنگام فرزکاری قطعه کار به مواردی برخورد می‌کنیم که لازم است محیط را به قسمت‌های نامساوی تقسیم کنیم. فرق عمده فرزکاری آنها با قطعاتی که دارای زاویه مرکزی مساوی هستند، این است که در این گونه موارد به خاطر متفاوت بودن زاویه مرکزی هر شیار، باید مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر زاویه داده شده جداگانه محاسبه شود.

مثال ۵— قطعه مطابق شکل به وسیله فرزانگشتی فرزکاری می‌شود.

ابتدا مقدار گردش دستگاه تقسیم برای هر یک از زوايا را محاسبه کنید و سپس آن را فرزکاری نمایید.
تعیین دور دسته دستگاه تقسیم:

$$\alpha_1 = 85^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} = \frac{85}{9} = 9 \frac{4(2)}{9(2)} = 9 \frac{8}{18} \text{ یا } 9 \frac{4(3)}{9(3)} = 9 \frac{12}{27}$$

$$\alpha_2 = 90^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} = \frac{90}{9} = 1^\circ$$

$$\alpha_3 = 95^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} = \frac{95}{9} = 1^\circ \frac{5(2)}{9(2)} = 1^\circ \frac{10}{18} \text{ یا } 1^\circ \frac{5(3)}{9(3)} = 1^\circ \frac{15}{27}$$

$$\alpha_4 = 90^\circ \rightarrow n_k = \frac{\alpha^\circ}{9} = \frac{90}{9} = 1^\circ$$

از مقادیر به دست آمده و صفحه سوراخ‌های موجود در می‌یابیم که صفحه مناسب ۲۷ سوراخه می‌باشد بنابراین بعد از سوار کردن آن روی دستگاه تقسیم به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:
ابتدا شیار اول را به طور دلخواه فرزکاری می‌کنیم، سپس برای فرزکاری شیار دوم، دسته دستگاه تقسیم را به اندازه $\frac{12}{27}$ دوران می‌دهیم. یعنی دسته دستگاه تقسیم را به اندازه ۹ دور کامل و ۱۲ فاصله از ردیف ۲۷ سوراخه دوران می‌دهیم. پس از اینکه شیار دوم فرزکاری شد، عملیات را برای بقیه شیارها نیز تکرار می‌کنیم.

نکته

با توجه به لقی قطعات دستگاه تقسیم قبل از شروع به کار و همچنین در حین کار لقی آن را در یک جهت (مثالاً ساعت گرد) بگیرید.

فعالیت
کلاسی

۱ در دستگاه تقسیم مستقیم که دارای ردیف‌های ۱۶-۳۶-۴۲-۶۰ سوراخ می‌باشد، تعیین کنید:

الف) تعداد دوران دسته دستگاه تقسیم را برای تقسیمات ۷ و ۱۲ و ۱۵.

۶۰	۴۲	۳۶	۱۶	دایره سوراخ دار	تقسیمات
				۷	
				۱۲	
				۱۵	

ب) برای تقسیمات ۲ و ۱۸ قسمتی از کدام یک از صفحه سوراخ‌دارهای فوق می‌توان استفاده کرد؟

۲ با دستگاه تقسیم مستقیم می‌خواهیم محیط کاری را به ۴ و ۶ و ۸ قسمت مساوی تقسیم کنیم. اگر صفحه تقسیم موجود دارای ردیف سوراخ‌های ۱۶-۳۶-۴۸-۶۰ باشد حساب کنید:

الف) ردیف سوراخ‌های مناسب برای تقسیمات فوق را.


ب) مقدار جابه‌جایی لازم (n_L) برای هر یک از تقسیمات را.

۳ برای بخش طراحی کارخانه‌ای تقسیمات ۹۰ تا ۹۹ قسمت مطرح است، کدام یک از تقسیمات مذکور بوسیله دستگاه تقسیم غیرمستقیمی که دارای صفحات سوراخ‌دار نرمال (سه صفحه سوراخ‌دار) و نسبت $i=40:1$ باشد امکان پذیر می‌باشد؟


۴ محیط قطعه کاری بوسیله یک دستگاه تقسیم غیرمستقیم باستی به ۲۸ قسمت مساوی تقسیم شود. حساب کنید مقدار گردش دسته تقسیم را اگر از صفحات سوراخ‌دار نرمال استفاده شود.

۵ تیغه فرزهایی با تعداد دندانه‌های ۱۶ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۸ با دستگاه تقسیمی که نسبت آن $i=40:1$ می‌باشد، باید تقسیم و به وسیله ماشین فرز تراشیده شوند. مطلوب است محاسبه مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر یک از تقسیمات.

۶ پولک‌های جفجغه‌ای مطابق شکل روی دستگاه تقسیمی که نسبت آن $i = 40:1$ باشد باید تقسیم و فرز شوند. مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید.

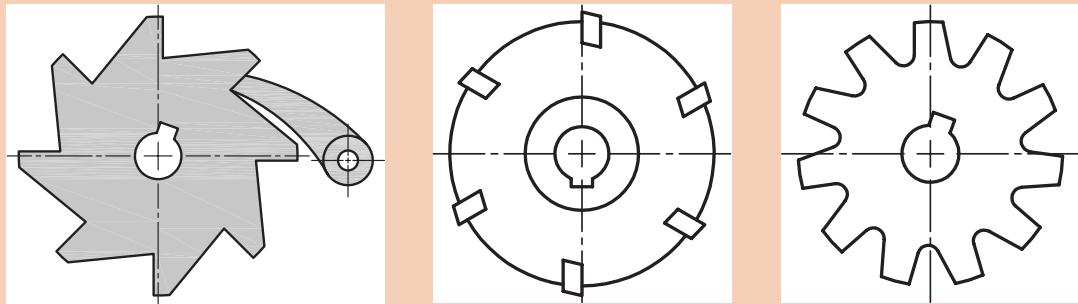


۷ صفحه شیاردار مطابق شکل را می‌خواهیم به کمک دستگاه تقسیمی که نسبت آن $i = 40:1$ است تقسیم کنیم. حساب کنید مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای هر یک از زوایای نشان داده شده در شکل در صورتی که صفحه سوراخ‌دار موجود $15-16-17-18-19-20-27$ باشد.

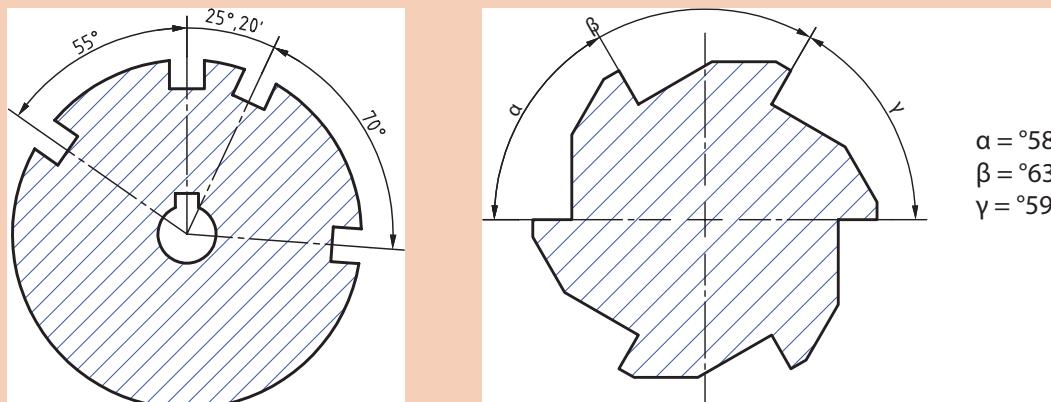

۸ اهرم دنده‌ای مطابق شکل که در حد فاصل 135° آن ۱۸ دنده وجود دارد بایستی به کمک دستگاه تقسیم $i = 60:1$ تقسیم شود.

(الف) تعداد دنده موجود در 360° درجه آن را محاسبه کنید.
(ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای فرز کردن هر دنده را محاسبه کنید.

۹ نمونه‌هایی از تقسیمات محیطی، که در محیط زندگی مشاهده می‌کنید و در کارگاه قابل انجام دادن است را به هنرآموز معرفی کنید.

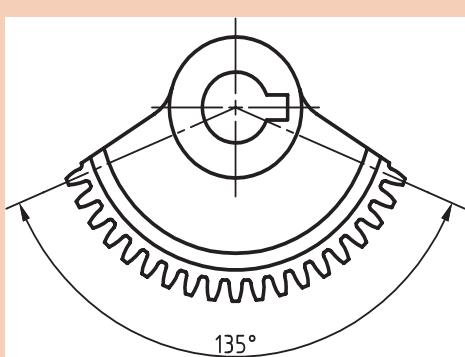



فرز کاری دسته تنظیم گیره

روند نما و مراحل انجام کار را طراحی کرده و بنویسید
مشخصات قطعه کار

لازم به توضیح است که به تشخیص هنرآموز محترم از آلومینیوم نیز می‌توان استفاده کرد. شیوه انجام کار متناسب با امکانات کارگاه و به تشخیص هنرآموز صورت می‌گیرد.

جنس قطعه: Al St37 یا

مواد اولیه: $\varnothing 38 \times 30\text{ mm}$

تولرانس: مطابق ISO 2768 - f

وسایل مورد نیاز:

۱ دستگاه فرز

۲ تیغه فرز مناسب


۳ آچار تخت مناسب

۴ دستگاه تقسیم

۵ کولیس

۶ پارچه تنظیف

۷ لباس کار و عینک ایمنی

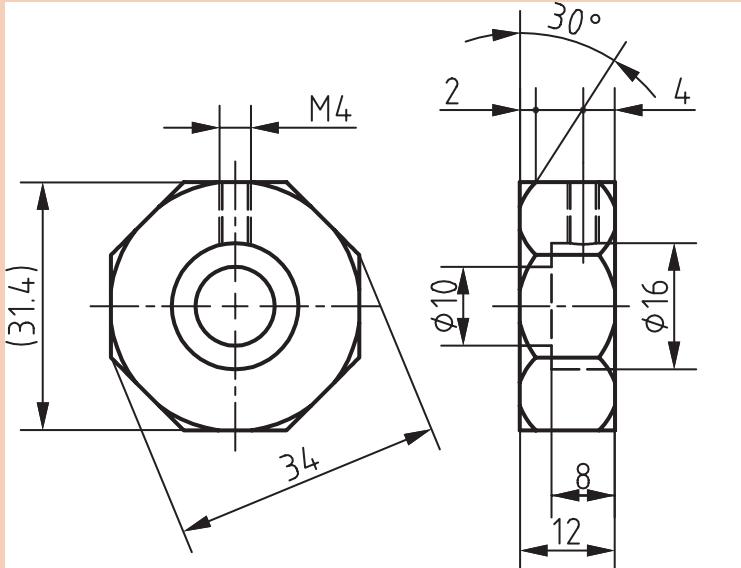


به نظر شما بهترین پیشنهاد در روش تولید این قطعه چیست؟ آن را با هنرآموز محترم در میان بگذارید.



ارزشیابی واحد یادگیری: چندضلعی تراشی

- نمونه و نقشه کار:

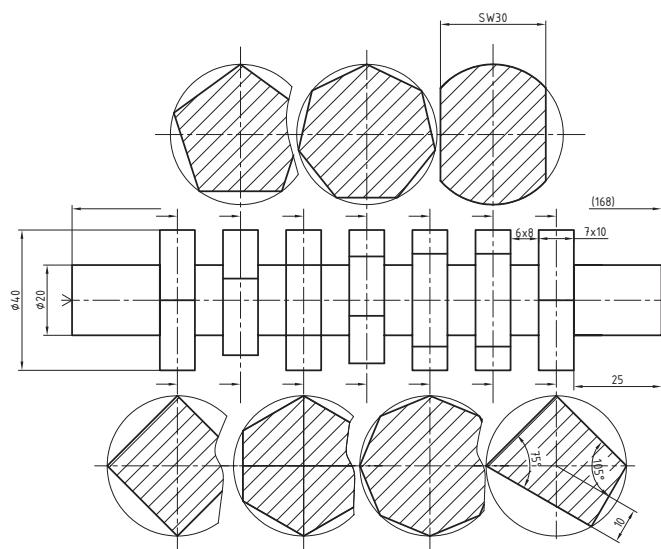

نقشه کار: چندضلعی تراشی

فرزکاری چندضلعی ها مطابق نقشه. جنس قطعه از آلمینیوم و به قطر آمده ۴۰ به همراه جای دقیق مرغکها است.

شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی بر اساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-۲- پرداخت سطح $R_a = 1/6$

شرایط انجام کار: ۱- انجام کار در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت با شدت 400 lux ۳- تهویه استاندارد و دمای $20^\circ\text{C} \pm 3$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آمده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی: جنس قطعه از آلمینیوم و به قطر آمده ۴۰ به همراه جای دقیق مرغکها.

ابزار و تجهیزات: ماشین فرز انیورسال با متعلقات- دستگاه تقسیم با متعلقات - ساعت اندازه گیری - کولیس $50/05$ - آچار تخت- برس موبی- تیغه فرز انگشتی با فشنگی و فرزگیر به همراه آچار مربوطه - وسایل روغن کاری- پیچ گوشتی- زیرپایی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرزکاری چندضلعی ها	۲	
شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- مسئولیت پذیری ۲- مدیریت مواد و تجهیزات ۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ ۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار ۵- پایبندی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات *			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۲

تراشیدن چرخ‌دنده ساده

مقدمه

چرخ‌دنده‌ها قطعاتی هستند که می‌توانند نیرو و عده دوران را منتقل نمایند امروزه کمتر دستگاهی را می‌توان یافت که از چرخ‌دنده استفاده نشده باشد.

استاندارد عملکرد

فرزکاری چرخ‌دنده ساده مطابق نقشه

پیش‌نیاز

نقشه خوانی
کار با ابزارهای اندازه‌گیری
فرزکاری سطوح تخت
فرزکاری سطوح شیبدار
فرزکاری شیارها

چرخ دندنه‌ها (Gears) و اجزای آنها



به نظر شما شکل مقابل چه قسمتی از دستگاه را نشان می‌دهد؟ به چه روش‌های دیگری می‌توان بین محورهای نشان داده شده ارتباط برقرار کرد؟ (شکل ۸)


معمولًاً برای انتقال حرکت و نیرو از یک محور به محور دیگر (معمولًاً در فواصل کوتاه) از چرخ دندنه استفاده می‌گردد. چرخ دندنه‌ها نسبت به وسائل انتقال حرکت دیگر مانند (چرخ زنجیر و چرخ تسمه) وسیله انتقال حرکت دقیق‌تر و به صرفه‌تری به شمار می‌روند و در ماشین‌های ابزار، جعبه‌دنده و ... به کار می‌روند (شکل ۹).

شکل ۸




شکل ۹

بعضی از انواع چرخ دندنه‌ها به شرح زیر هستند:

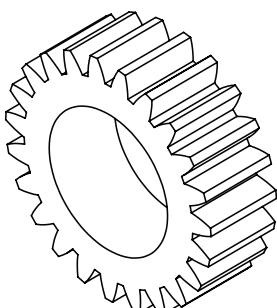

شکل ۱۰

الف) چرخ دندنه‌های استوانه‌ای: دندنه‌ها روی سطح جانبی مدور (محیط قطعه) قرار دارند (شکل ۱۰).

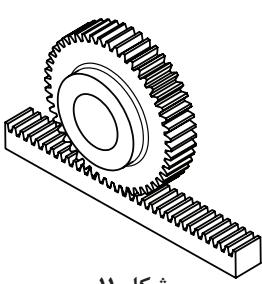

شکل ۱۱


ب) چرخ دندنه‌های شانه‌ای: دندانه‌ها معمولاً روی یک سطح مکعب مستطیل ایجاد می‌گردد (شکل ۱۱).



شکل ۱۲

ج) چرخ دندۀ های مخروطی: دندۀ های آن روی سطح یک مخروط ناقص قرار دارند که می‌توانند به صورت مستقیم یا مارپیچ باشند (شکل ۱۲).


د) چرخ دندۀ های حلزونی (ماردن): دندانه ها روی سطح استوانه واقع گردیده است (شکل ۱۳).

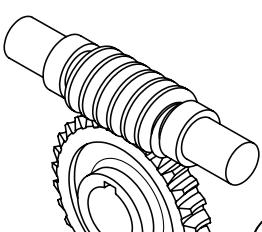

شکل ۱۳

چرخ دندۀ های استوانه ای از نظر فرم دندانه به فرم دندۀ مستقیم، مارپیچ، جناقی و حلزونی تقسیم می‌شوند.

۱- چرخ دندۀ های استوانه ای با دندۀ مستقیم (ساده) به صورت داخلی و خارجی (شکل ۱۴)

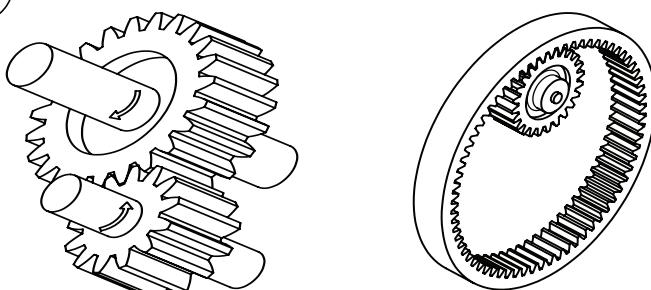

شکل ۱۴

وضعیت قرار گرفتن محور چرخ دندۀ به سه حالت هندسی زیر تقسیم شده‌اند:

تصویر	شرح	وضعیت
	در تمام طول محور فاصله آنها یکسان باشد. مانند محور در چرخ دندۀ های ساده	محور موازی
	امتداد محورها همدیگر را قطع می‌کنند مثل چرخ دندۀ های مخروطی	محور متقطع
	محورها نه موازی و نه متقطع مانند چرخ دندۀ های حلزون و یا نوعی چرخ دندۀ مارپیچ	محور متنافر



با توجه به آموخته‌های قبل و مطالب گفته شده جدول ۱ را پر کنید:

ردیف	نام چرخ دنده	کاربرد	تصویر
۱			
۲			
۳			

روش‌های تولید چرخ دندنه



شکل ۱۵

برای تولید چرخ دندنه روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از آنها عبارت اند از:

- (الف) پرسکاری (برای چرخ دندنه‌های ریز و کوچک)
- (ب) ریخته‌گری با قالب فولادی
- (ج) آهنگری (Forging) و همچنین متالورژی پودر
- (د) براده‌برداری


در این پومنان فقط به روش تولید چرخ دندنه از طریق براده‌برداری اشاره شده است

چرخ دندنه تراشی از طریق براده‌برداری


به طور کلی چرخ دندنه تراشی با استفاده از براده‌برداری به سه روش اصلی زیر انجام می‌گیرد:

(الف) **روش معمولی (کپی):** روشی است که در آن دندانه‌ها به‌طور تک‌تک به‌وسیله صفحه تقسیم و توسط تیغه فرز مدولی روی ماشین‌هایی فرز افقی و یا عمودی ساخته می‌شود. این روش به علت اینکه فرم و شکل تیغه فرز مدولی عیناً بر روی چرخ دندنه منعکس می‌شود را روش کپی گویند.

در این روش شیارها به‌وسیله تیغه فرز مخصوص دندانه تراش که با فرم دندانه نسبت دقیقی دارد ماشین‌کاری می‌شود. پس از تراش اولین شیار، لازم است که شمش به مقدار گام چرخ دندنه چرخانده شود. این عمل تا تراشیدن تمام دندانه تکرار می‌شود (شکل ۱۶).

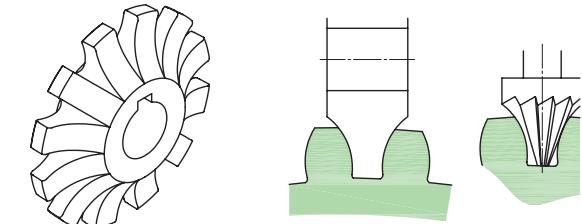

شکل ۱۶

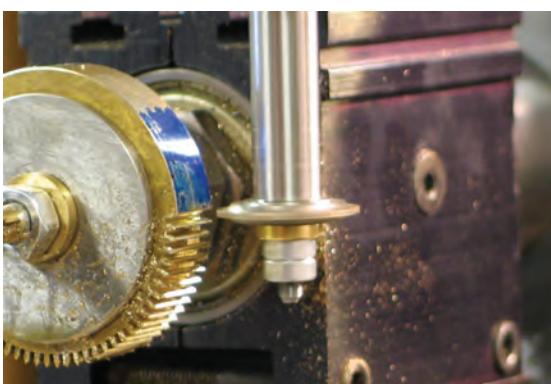


(شکل ۱۷)

در شکل مقابل یک روش برای تراشیدن چرخ دندنه به کمک دستگاه فرز عمودی و دُرن متوسط را نمایش می‌دهد (شکل ۱۷)

ب) روش کله‌زنی

ماشین کاری هم‌زمان دنده‌ها را می‌توان روی ماشین فرز کله‌زنی انجام داد. چرخ دنده تراشی روی چنین ماشین‌هایی با دنده‌های فرم که متناسب با چرخ دنده است، انجام می‌گیرد. این روش نسبت به فرزکاری با ماشین افقی و عمودی از راندمان بالاتری برخوردار می‌باشد اما تنظیم ماشین نسبتاً مشکل‌تر از فرز معمولی است، بنابراین از این روش برای تولید در مقیاس زیاد استفاده می‌شود (شکل ۱۸).

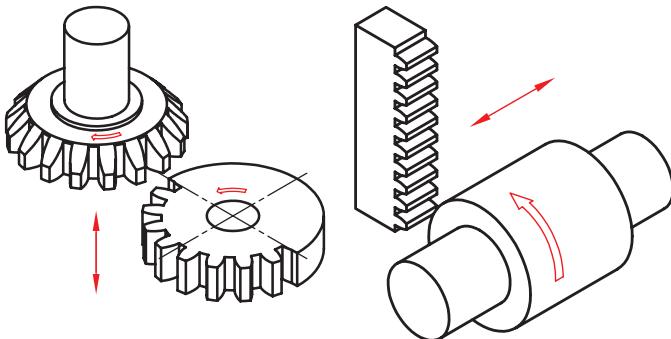


شکل ۱۸



شکل ۱۹

مشخصات کلی چرخ دنده

چرخ دنده از فلكه یا استوانه‌ای که ضخامت آن نسبت به قطرش کمتر می‌باشد ساخته شده است که در محیط آن برآمدگی‌هایی به فرم معین به نام دندانه و فرورفتگی‌هایی مخصوص به نام شیار دنده که مابین دنده‌ها واقع می‌شوند قرار دارند.

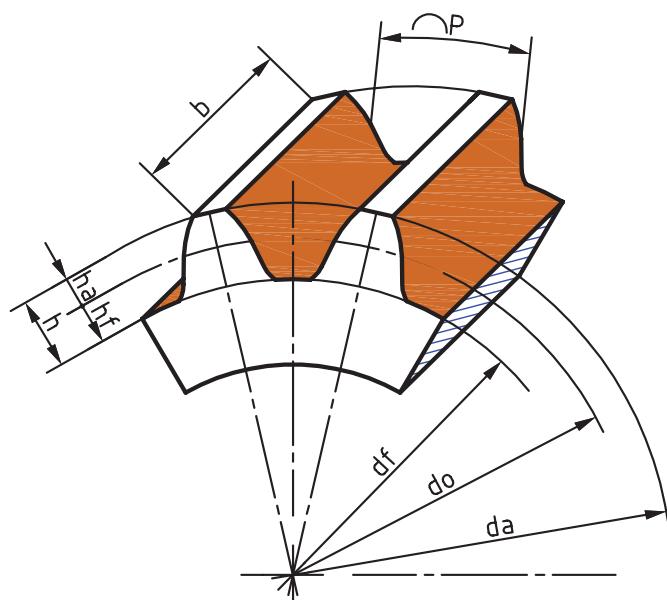

m: مدول از تقسیم گام (p) بر عدد π و یا از تقسیم قطر دایره گام بر تعداد دندانه به دست می‌آید.

$$\cdot \quad (m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_o}{z})$$

مقدار لقی (C): این مقدار را در ماشین سازی معمولاً $C = \frac{1}{6} m = 0.167 m$ در نظر می‌گیرند.

نکته

مدول نشان دهنده بزرگی یا کوچکی دندانه می‌باشد. ضمناً یکی از شرایط درگیری دو چرخ دندنه با یکدیگر، داشتن مدول مساوی است.



جدول ۲ اجزا مهم چرخ دندنه

نام	فرمول
گام	$p = m \times \pi$
مدول	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_a}{z + 2}$
قطردایره گام	$d_o = m \times z = d_a - 2m$
قطر سردنده	$d_a = d_o + 2m$ $d_a = m(z + 2)$
قطر پای دندنه	$d_f = d_o - 2/334 m$ $d_f = m(z - 2/334)$
ارتفاع سردنده	$h_a = m$
ارتفاع پای دندنه	$h_f = m + c = 1/167 m$
ارتفاع دندنه	$h = h_a + h_f$ $h = m + m + c = 2/167 m$
لقی	$c = \frac{1}{6} m = 0.167 m$
تعداد دندنه	$N \text{ یا } Z = \frac{d_o}{m} = \frac{d_a - 2m}{m}$
پهنای دندنه	$b \approx 10 m$
ضخامت دندنه	$s = \frac{19}{40} p$
فاصله شیار دندنه	$I = \frac{21}{40} p$
فاصله بین دو محور خارجی	$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$
فاصله بین دو محور داخلی	$a = \frac{m(z_2 - z_1)}{2}$



با توجه به روابط چرخ دنده ساده جدول ۳ را پر کنید:

	قطر تراش mm	قطر دایره گام mm	قطر دنده mm	قطر پای دنده mm	مدول mm	تعداد دنده	عمق دنده mm	گام mm	فاصله محوری
الف	۱۲۰					۲۸			
ب					۴	۳۰			
ج	۱۲۶							۹/۴۲	
د		۱۱۲			۴				
۵									محاسبه فاصله محوری برای دو چرخ دنده خارجی قسمت «د» و «ب»
و									محاسبه فاصله محوری برای دو چرخ دنده داخلی قسمت «د» و «ب»



- در چرخ دنده شکسته‌ای تعداد دنده موجود در فاصله ۱۳۵ درجه برابر ۱۸ دنده می‌باشد اگر مدول آن برابر ۵ میلی‌متر باشد، مطلوب است محاسبه:

(الف) تعداد کل دنده‌ها

(ب) قطر دایره سر دنده

(ج) ارتفاع دنده

جنس چرخ دنده

معمولًاً فلزاتی در ساخت چرخ دنده باید مورد استفاده قرار گیرند که به سادگی با ماشین‌های افزار قابل تراش بوده و از طرفی باید قدرت و استقامت کافی در برابر نیروهای واردہ را داشته باشند. چرخ دنده برای داشتن عملکرد بهتر باید سخت کاری (Hardning) و سپس سنگ‌زنی شود، به همین دلیل باید جنس چرخ دنده را به گونه‌ای انتخاب کرد که در زمان آبکاری کمتر تغییر شکل دهد.

جنس دستگاه‌هایی که باید نیرو و فشار زیادی را تحمل کنند ممکن است از فولاد و چدن انتخاب نمایند. نوع فولادی که مورد استفاده قرار می‌گیرد با توجه به شرایط کاری می‌تواند از فولاد معمولی، فولاد ریخته‌گری، فولاد آلیاژی و فولاد نیکل کروم دار انتخاب شود.

- چدن خاکستری یکی از فلزاتی است که برای ساخت چرخ دنده معمولی استفاده می‌شود و در صورت نیاز به استحکام و مقاومت بیشتر می‌توان از چدن‌هایی که دارای مقادیر معینی کربن، سیلیسیم، منگنز، نیکل کروم، وانادیم، مولیبدن و مس می‌باشند، استفاده کرد.

برونز - یکی دیگر از فلزاتی که برای ساختن چرخ دنده‌هایی با مقاومت به خوردگی و فرسایش بالا به کار می‌رود

برنز است. بروز با توجه به ضریب اصطکاک کمتر در مقایسه با سایر مواد فلزی اغلب در ساخت چرخ دندۀ های حلقه ای به کار می رود (چرخ دندۀ های فسفر بروز). آلومینیوم نیز با ترکیب معینی از مس (۴٪) و منگنز (۶٪) و سیلیسیم (۳٪) برای ساخت چرخ دندۀ هایی که باید آبکاری و سخت گردن، مورد استفاده قرار می گیرد. مواد غیر فلزی - گاهی اوقات به سبب آرام و بی صدا کار کردن، جنس چرخ دندۀ را از مواد پلاستیکی و یا فیبر انتخاب می کنند. معمولاً این چرخ دندۀ برای فشار کم مورد استفاده قرار می گیرد.

گاهی به جای عبارت سخت کاری از کلمه «آبدھی و یا آبکاری» نیز استفاده می شود.

با استفاده از روش های جمع آوری اطلاعات (کتب مرجع، اینترنت و ...) در مورد جنس مورد استفاده در چرخ دندۀ ها تحقیق انجام دهید و در کلاس ارائه نمایید.

فعالیت
تحقیقی



نحوه انتخاب شماره (NO) تیغه فرز مناسب با توجه به منحنی تشکیل دهنده چرخ دندۀ هر چه تعداد دندانه های چرخ دندۀ کمتر باشد انحنای دندنه ها زیاد است و هر چه تعداد دندنه ها بیشتر باشد شکل دندنه ها به حالت ذوزنقه نزدیک تر می شود. بنابراین لازم است که برای تراشیدن چرخ دندۀ ای با تعداد دندانه مشخص از تیغه فرز مدولی با شکل دندۀ مناسب (No Nr یا مناسب) استفاده شود (شکل ۲۰). بر طبق استاندارد برای هر مدول دو سری تیغه فرز پولکی موجود است:

- (الف) سری هشت تایی (۸ تایی)
- (ب) سری پانزده تایی (۱۵ تایی)

شکل ۲۰ تیغه فرز مدولی

برای تراشیدن هر چرخ دندۀ در سری ۸ تایی فقط هشت شکل دندانه موجود ایجاد می شود ولی در سری ۱۵ تایی ۱۵ شکل دندۀ ایجاد می شود. بنابراین سری ۱۵ تایی امکان انتخاب شکل دقیق تری را برای پروفیل دندانه (قطع) به ما می دهد. ولی تهیه آن از نظر هزینه، گران قیمت تر از سری ۸ تایی می باشد. در جدول زیر (۴) شکل پروفیل دندانه (منحنی بغل دندانه) و تعداد و شماره مربوط به آنها داده شده است.

جدول ۴

سری ۸ تایی تیغه‌فرزهای مدولی								
شماره تیغه فرز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
تعداد دندنه	۱۲-۱۳	۱۴-۱۶	۱۷-۲۰	۲۱-۲۵	۲۶-۳۴	۳۵-۵۴	۵۵-۱۳۴	۱۳۵-∞
فرم دندنه تراسیده شده								

سری ۱۵ تایی تیغه‌فرزهای مدولی								
شماره تیغه فرز	۱	۱/۵	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
تعداد دندنه	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵-۱۶	۱۷-۱۸	۱۹-۲۰	۲۱-۲۲	۲۳-۲۵
شماره تیغه فرز	۵	۵/۵	۶	۶/۵	۷	۷/۵	۸	-
تعداد دندنه	۲۶-۲۹	۳۰-۳۴	۳۵-۴۱	۴۲-۵۴	۵۵-۷۹	۸۰-۱۳۴	۱۳۵-∞	-

جدول ۵ مربوط به مدول‌های میلی‌متری استاندارد

مدول‌هایی استاندارد	
مدول بر حسب میلی‌متر	اندازه تغییرات
۱ - ۰/۹ - ۰/۸ - ۰/۷ - ۰/۶ - ۰/۵ - ۰/۴ - ۰/۳	۰/۱
۴ - ۳/۷۵ - ۳/۵ - ۳/۲۵ - ۳ - ۲/۷۵ - ۲/۵ - ۲/۲۵ - ۲ - ۱/۷۵ - ۱/۵ - ۱/۲۵	۰/۲۵
۷ - ۶/۵ - ۶ - ۵/۵ - ۵ - ۴/۵	۰/۵
۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸	۱
۲۴ - ۲۲ - ۲۰ - ۱۸	۲
۴۵ - ۴۲ - ۳۹ - ۳۶ - ۳۳ - ۳۰ - ۲۷	۳
۷۵ - ۷۰ - ۶۵ - ۶۰ - ۵۵ - ۵۰	۵

چرخ دندنه تراشی

۱۴۰	۱۷	۶۴	۳۵	تعداد دندانه
۳	۴	۱/۵	۲	مدول
.....	شماره تیغه فرز No



■ حرکت الکتروموتوری که در هر دقیقه ۱۲۰۰ دور می‌گردد بهوسیله دو چرخ دندنه ساده به محور متحرکی که دارای ۲۴۰ دور در دقیقه می‌چرخد، منتقل می‌شود. در صورتی که فاصله بین دو محور $a = 300\text{ mm}$ و مدول چرخ دندنه‌ها $m = 2/5 \text{ mm}$ و نسبت دستگاه تقسیم $i = 40:1$ باشد حساب کنید:
 الف) تعداد دندانه - قطر دایره تقسیم - قطر خارجی - پهنای چرخ دندنه - ارتفاع کل دندنه و شماره تیغه فرز را
 ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را برای هر یک از چرخ دندنه‌ها

فعالیت
کلاسی



روند نمای انجام کار

فعالیت
کارگاهی

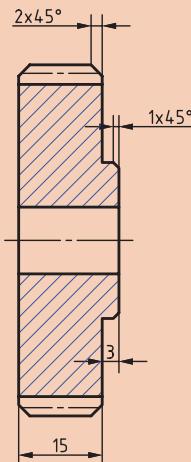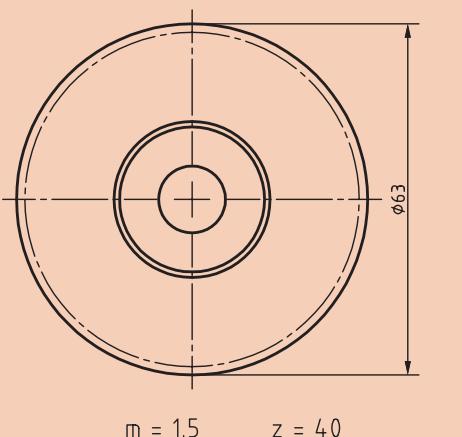

وسایل موردنیاز قطعه خام

۱ دستگاه فرز افقی

۲ تیغه فرز مدولی

۳ ساعت اندازه‌گیری

۴ آچار تخت مناسب


۵ کولیس ورنیه

مواد اولیه

گرده فولاد $\phi 70 \times 20 \text{ mm}$ St ۳۷ به ابعاد

تولرانس: ISO ۲۷۶۸ f -

توضیح:

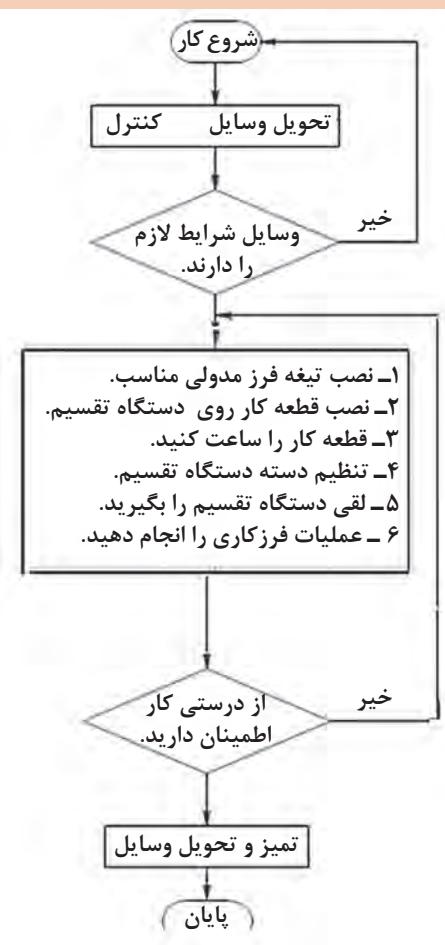

به تشخیص هنرآموز محترم جنس چرخدنده و مدول قابل تغییر است.

مراحل تراش چرخدنده ساده

مراحل تراش چرخدنده ساده

۱ قطر تراش را محاسبه کنید.

$$d_a = m(z+2)$$

$$d_a = 1/5 \times (40+2) = 63 \text{ mm}$$

۲ قطعه را سوراخ کاری کرده و روی دُرن سوار کنید.

۳ قطعه کار را تراش داده تا به قطر محاسبه شده برسد.

۴ با توجه به مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم، صفحه سوراخ دار مناسب را انتخاب و روی دستگاه نصب نمایید.



۵ قیچی دستگاه تقسیم را تنظیم کنید.

۶ با توجه به تعداد دندانه و مدول مورد نیاز، تیغه فرز را انتخاب کرده و روی محور سوار کنید.



۷ تیغه فرز را با نوک نیم مرغک تنظیم کرده و حرکت عرضی میز را قفل نمایید.

۸ با رعایت نکات ایمنی دستگاه را روشن کرده و تیغه فرز را به کار نزدیک کنید.

۹ تعداد دوران و سرعت پیشروی را با توجه به شرایط کارگاهی محاسبه و تنظیم نمایید.

$$n = \frac{v \times 1000}{d \times \pi}$$

۱۰ مناسب با جنس قطعه کار، عمق براده مناسب برای هر مرحله براده‌برداری را انتخاب نمایید.

تیغه فرز را به‌طور صحیح با قطعه کار مماس کنید (با استفاده از چسب کاغذی و یا نوار کاغذ نازک)

۱۱ جهت گردش تیغه فرز را کنترل کرده و در صورت لزوم جهت آن را عوض کنید.

۱۲ به آرامی شروع به براده‌برداری کرده تا عمق دندانه تکمیل گردد.

۱۳ بعد از اتمام شیار و خارج شدن تیغه فرز از داخل دنده، دسته دستگاه تقسیم را به اندازه لازم دوران دهید.

$$n_k = \frac{i}{t} = \frac{40}{40} = 1$$

۱۴ عملیات را تا پایان فرزکاری دنده‌ها و با دقت تکرار کنید.

در اجرای عملیات فرزکاری دقت گردد تا حتی‌الامکان از اشتباهات و ایجاد هزینه جلوگیری گردد.

۱۵ دستگاه فرز را خاموش کرده و چرخ‌دنده را از روی دستگاه باز نمایید.

۱۶ دستگاه فرز و ابزار را تمیز کرده و به انبار کارگاه تحويل دهید.

۱۷ براده‌ها و ضایعات را تفکیک کرده و در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.

از وسایل سالم استفاده کنید و در برابر اشتباهات احتمالی مسئولیت‌پذیر باشید




- ۱ قبل از شروع به کار جهت گردش درست تیغه فرز را مد نظر قرار داده و کنترل نمایید.
- ۲ تعداد دوران و سرعت پیشروی را مناسب انتخاب کنید.
- ۳ از مایع خنک کاری استفاده نمایید.
- ۴ با توجه به اینکه محور دستگاه تقسیم دارای لقی است، قبل از شروع به کار لقی آن را بگیرید.
- ۵ اگر به اشتباه دسته بیش از اندازه چرخانده شد باید در موقع برگرداندن دسته، مقدار لقی دستگاه لحاظ شود.



- ۱ از لباس و کفش و عینک ایمنی استفاده کنید.
- ۲ در هنگام روشن بودن دستگاه به هیچ وجه اقدام به کنترل و یا اندازه‌گیری چرخدنده نکنید.
- ۳ قبل از شروع به کار تیغه فرز را به اندازه کافی از قطعه کار دور نمایید.

دنده شانه‌ای

از این نوع دنده‌ها برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی و یا بالعکس استفاده می‌گردد، مانند حرکت سوپرت طولی ماشین تراش یا حرکت عمودی میز ماشین متونی.

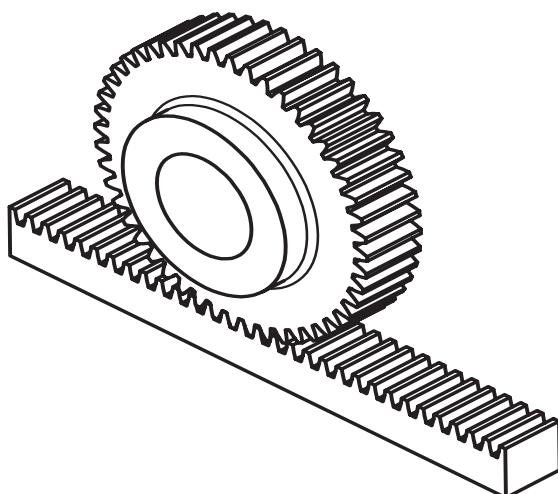

شکل ۲۱


دنده شانه معمولاً با یک چرخدنده ساده و یا چرخدنده مارپیچ درگیر می‌شود. برای ساخت این نوع دنده معمولاً از یک قطعه آهن و یا فولاد مکعب مستطیل (شمش) استفاده می‌گردد. البته دنده شانه‌ای را روی استوانه نیز می‌توان ایجاد کرد.

محاسبات مربوط به دنده شانه‌ای مانند چرخدنده معمولی است با این تفاوت که قطر را بی‌نهایت در نظر

می‌گیریم، بنابراین در سیستم متریک شماره تیغه فرز برای تراشیدن آنها در سری ۸ تا یی شماره ۸ و در سری ۱۵ تا یی شماره ۱۵ انتخاب می‌شود و البته در سیستم اینچی برعکس سیستم متریک شماره یک را در نظر می‌گیریم.

طریقه تراشیدن دنده شانه‌ای

برای تراشیدن دنده شانه‌ای معمولاً به روش زیر عمل می‌کنند:
ابتدا شمش مورد نظر را که قبلاً اندازه‌های آن طبق نقشه آماده شده است را بین دو فک گیره قرار داده و گیره را به همراه قطعه کار، طوری روی میز دستگاه فرز افقی قرار می‌دهیم که شمش از جهت طولی موازی با محور فرز باشد. آنگاه تیغه فرز مدولی مناسب را انتخاب کرده و روی محور ماشین فرز افقی سوار می‌کنیم. سپس گام دنده محاسبه می‌شود. برای تنظیم فاصله تقسیم (گام) پس از تراشیدن هر دندانه از یکی از دو روش زیر می‌توان استفاده کرد:

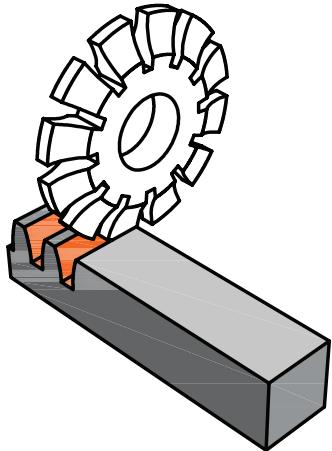

شکل ۲۲

الف) با استفاده از حلقه تنظیم پیچ هادی میز دستگاه: در این روش پس از تراشیدن اولین دنده میز را به اندازه یک گام چرخ دنده جابه‌جا کرده و دنده بعدی تراشیده می‌شود. این عمل تا اتمام دنده شانه‌ای ادامه می‌یابد. در موقع جابه‌جایی میز، لقی پیچ دستگاه را در نظر بگیرید.

ب) با استفاده از دستگاه تقسیم: در این موارد از دستگاه تقسیم به این ترتیب استفاده می‌کنیم که، محور کار دستگاه تقسیم (محور سه نظام) را به وسیله چرخ دنده‌هایی با نسبت معین به پیچ هادی میز ماشین متصل می‌کنیم و بدین ترتیب با چرخاندن دسته دستگاه تقسیم حرکت از محور کار دستگاه تقسیم و چرخ دنده‌های تعویضی به پیچ هادی میز دستگاه فرز می‌رسد و میز را در جهت طولی حرکت می‌دهد. در دستگاه‌های تقسیم که نسبت آنها $I = 40:1$ باشد با گردش یک دوره کامل دسته دستگاه تقسیم محور کار دستگاه تقسیم $\frac{1}{40}$ دور خواهد گشت و اگر نسبت چرخ دنده‌های تعویضی $I = 1:1$ باشد پیچ هادی میز ماشین نیز $\frac{1}{40}$ دور می‌گردد و اگر گام میله هادی میز ماشین $p_t = 4\text{ mm}$ باشد به ازای یک دور کامل دسته دستگاه تقسیم، میز به اندازه $1/40 \times 4 = 0.1\text{ mm}$ حرکت خواهد کرد.

به طور کلی بر حسب اینکه گام دنده شانه‌ای چه اندازه باشد مقدار گردش دسته تقسیم از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$n_k = \frac{i \times i_r \times p}{p_t}$$

n_k = مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای مدرج کردن هر فاصله

i = نسبت بین حلقون و چرخ حلقون

i_r = نسبت چرخ دنده‌های تعویضی بین محور کار دستگاه تقسیم و محور پیچ هادی میز ماشین فرز

p = فواصل تقسیمات بر حسب میلی‌متر یا اینچ

P_t = گام پیچ میز ماشین بر حسب میلی متر و یا اینچ
 ۲- تراشیدن دنده شانه‌ای به وسیله ماشین‌های صفحه تراش و یا کله‌زنی امکان‌پذیر است. در این حالت از رنده ذوزنقه با زاویه 40° درجه استفاده می‌شود.

جدول ۶- روابط چرخ دنده شانه‌ای	
	گام $p = m \times \pi$
ارتفاع دنده	$h = h_a + h_f = m + 1/167 m = 2/167 m$
پهنای دنده	$b \approx 10 m$
ضخامت دنده	$s = \frac{p}{2}$
در سری ۱۵ تایی شماره تیغه فرز	NO = ۸ در سری ۸ تایی NO = ۱۵
زاویه تیغه فرز	40°

توجه



- ۱ محاسبات مربوط به چرخ دنده شانه مانند چرخ دنده ساده می‌باشد.
- ۲ شماره تیغه فرز مناسب برای تراش دنده شانه در سری ۸ تایی شماره ۸ و در سری ۱۵ تایی شماره ۱۵ می‌باشد.

مثال ۱

دنده شانه‌ای با مدول $m = 3 mm$ با ماشین فرزی که گام پیچ هادی آن $Pt = 6 mm$ است به کمک فرز مدولی تراشیده خواهد شد تعیین کنید:

الف) گام - ارتفاع سردنده - ارتفاع پای دنده - ارتفاع دنده - پهنای دنده و شماره تیغه فرز را.
 ب) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را اگر نسبت آن $1:1 = 40^\circ$ بوده و از چرخ دنده‌های تعویضی با نسبت $1:2$ استفاده گردد.

$$p = m \times \pi = 3 \times 3.14 = 9.42 mm$$

$$h_a = m = 3 mm$$

$$h_f = 1/167 m = 1/167 \times 3 = 3/5 mm$$

$$h = h_a + h_f = 3 + 3/5 = 6/5 mm$$

$$b = 10 \times m = 10 \times 3 = 30 mm$$

$$NO = \lambda$$

$$n_k = \frac{i_1 \times i_2 \times p}{p_t} = \frac{40 \times \frac{1}{2} \times 9 / 42}{6} = 31 / 4 = 31 \frac{4}{10} = 31 \frac{8}{20}$$

يعني برای تراشیدن هر شیار دنده لازم است که دسته دستگاه تقسیم را به اندازه ۳۱ دور کامل و ۸ فاصله از صفحه سوراخ دار ۲۰ سوراخه بچرخانیم. چون در شمردن ۳۱ دور احتمال اشتباه وجود دارد در این قبیل موارد از دستگاه تقسیم مخصوصی که همراه بعضی از دستگاه‌های فرز موجود است استفاده می‌شود. مکانیزم داخلی این دستگاه به گونه‌ای است که یا دارای نسبت $i=1:1$ بوده و یا به ترتیبی است که مستقیماً به پیچ هادی میز ماشین فرز متصل می‌شود که در هر دو صورت محاسبه به شرح زیر انجام می‌شود:

$$n_k = \frac{p}{p_t}$$

اکنون مسئله نمونه حل شده بالا را به شرط داشتن دستگاه تقسیم مخصوص حل می‌کنیم: (توجه داشته باشید در اینجا به جای عدد π از معادل آن یعنی $\frac{22}{7}$ استفاده کردیم)

$$p = m \times \pi = 3 \times \frac{22}{7} = \frac{66}{7} \text{ mm}$$

$$n_k = \frac{p}{p_t} = \frac{\frac{66}{7}}{6} = \frac{66}{7 \times 6} = \frac{11}{7} = 1\frac{4}{7} = 1\frac{12}{21}$$

يعني برای هر تقسیم کافی است دسته تقسیم را یک دور کامل و روی دایره سوراخ دار ۲۱ سوراخه به اندازه ۱۲ فاصله جابه‌جا کنیم.

پرسش



برای تراشیدن دنده شانه‌ای که مدول آن ۵ mm است توسط ماشین فرزی به کمک فرز انگشتی مدولی محاسبات زیر را انجام دهید:

الف) گام دنده - ارتفاع کل دنده - شماره تیغه فرز مدولی.

ب) اگر برای تغییر مکان دقیق میز ماشین فرز از دستگاه تقسیم با نسبت $i=40:1$ استفاده شود مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید در صورتی که برای انتقال حرکت از محور کار به محور میله هادی میز ماشین فرز، از چرخ دنده‌هایی با نسبت $i=1:1$ استفاده شود و گام پیچ هادی میز ماشین $p_i=6$ mm باشد.

ج) اگر برای تقسیم دنده شانه‌ای، دستگاه تقسیم با نسبت $i=1:1$ در اختیار باشد، مقدار گردش دسته تقسیم چقدر خواهد بود.

فعالیت
کارگاهی

تراش دنده شانه‌ای ساده با مدول ۵ mm (مطابق با فعالیت کارگاهی ۱)

۱- روند نمای تراش دنده شانه‌ای را رسم کنید و محاسبات لازم به آن را انجام دهید.
مراحل انجام کار را یادداشت کرده و سپس نسبت به تراش دنده شانه اقدام کنید.

مواد لازم

۱ شمش St ۳۷ و یا آلومینیوم به ابعاد $100 \times 20 \times 20$ mm

۲ تیغه فرز مدولی

۳ گیره

۴ آچار تخت مناسب

۵ عینک و لباس ایمنی و کفش ایمنی

هنرآموزان محترم با توجه به شرایط می‌توانند پارامترهای نقشه را تغییر دهند.
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در تمام مراحل کار الزامی است

کنترل چرخ‌دنده

برای کنترل چرخ‌دنده‌ها روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از:

۱ استفاده از کولیس چرخ‌دنده


۲ استفاده از ریزسنج (میکرومتر) فک

بشقابی


۳ استفاده از میله‌های استاندارد

کولیس چرخ‌دنده:

این نوع کولیس داری یک فک ثابت و دو فک متحرک مطابق شکل می‌باشد (شکل ۲۳).

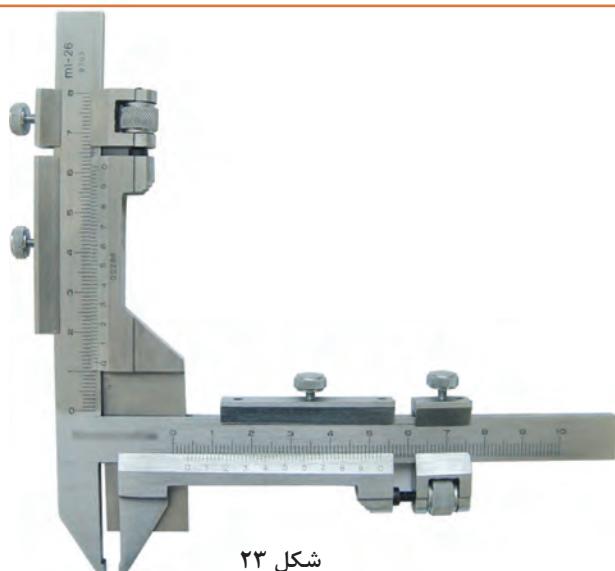

شکل ۲۳

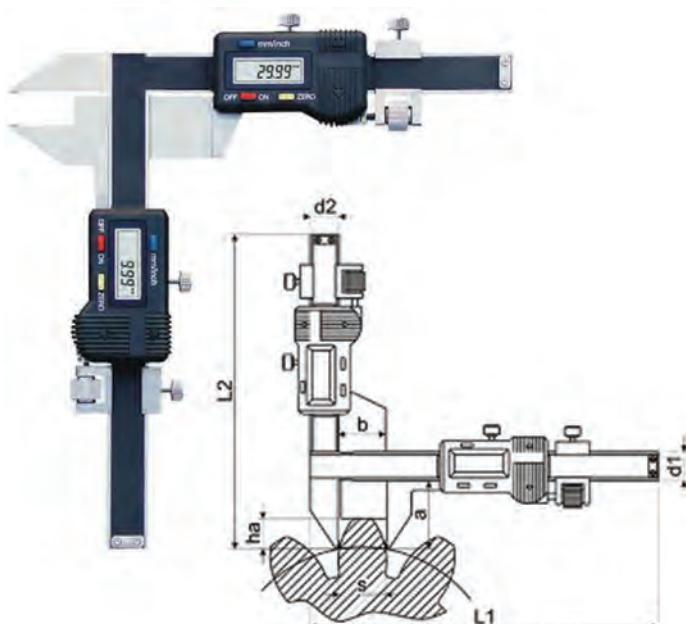

شکل ۲۴

از فک متحرک افقی برای کنترل وتر ضخامت دنده (s') و از فک متحرک عمودی برای تنظیم عمق کولیس (q) استفاده می‌شود. شکل (۲۴)

علام اختصاری:

q = عمق اندازه‌گیری بر حسب میلی‌متر

s' = وتر ضخامت دنده بر حسب میلی‌متر

δ = زاویه گام بر حسب درجه

$\frac{1}{4} \delta$ = زاویه گام بر حسب درجه


d_o = قطر دایره گام چرخ‌دنده بر حسب

میلی‌متر

d_a = قطر خارجی چرخ‌دنده بر حسب

میلی‌متر

چرخ دندۀ تراشی

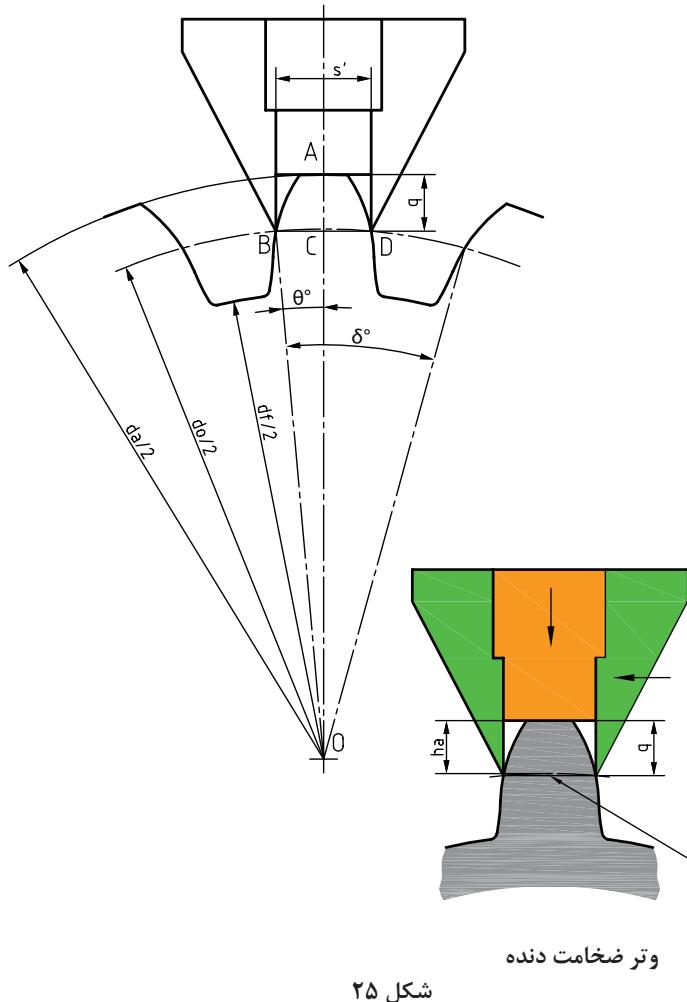

$m = \text{مدول چرخ دندۀ بر حسب میلی‌متر}$

$Z = \text{تعداد دندۀ چرخ دندۀ}$

در این روش پس از تنظیم عمق اندازه‌گیری، آن را روی یکی از دندنهای چرخ دندۀ قرار می‌دهیم و فک افقی را به بغل دندۀ نزدیک می‌کنیم و ضخامت دندۀ را از روی کولیس خوانده و آن را با مقدار محاسبه شده مقایسه می‌کنیم و در نتیجه درستی آن چرخ دندۀ را کنترل می‌کنیم (شکل ۲۵).

(۱)

$$\theta = \frac{90}{Z}$$

(۲)

$$q = m(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2})$$

(۳)

$$S' = m \times z \times \sin \theta$$

برای سهولت کار در کارگاه مقادیر S' و q برای مدول ۱ میلی‌متر و تعداد دندانهای مختلف در جدول (۷) داده شده و برای مدول‌های بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر از ۱ میلی‌متر، عدد حاصل از جدول را در مدول چرخ دندۀ مورد نظر ضرب می‌کنیم.

مثال ۲

برای کنترل چرخ دندۀ‌ای که تعداد دندۀ آن $Z = 25$ می‌باشد، اندازه عمق تنظیم وسیله اندازه‌گیر (q) و وتر ضخامت دندۀ (S') را حساب کنید و آن را با مقادیر به دست آمده از جدول شماره ۷ مقایسه کنید.

$$\theta = \frac{90}{Z} = \frac{90}{25} = 3/6^\circ$$

$$\sin 3/6^\circ = 0/0628 \quad \cos 3/6^\circ = 0/9980$$


$$q = m(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2}) = 2(1 + 25 \frac{1 - 0/9980}{2}) = 2/05 \text{ mm}$$

$$S' = m \times z \times \sin \theta = 2 \times 25 \times 0/0628 = 3/14 \text{ mm}$$



چرخ دندایی با مدول $m = 1/5 \text{ mm}$ و تعداد دنده $Z = 40$ را با کولیس چرخدنده کنترل کرده و با مقادیر به دست آمده از جدول ۷ نیز مقایسه کنید.

جدول ۷- مقادیر q و S' جهت کنترل چرخدنده

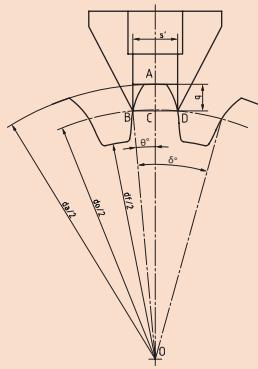

$$q = m(1 + Z \frac{1 - \cos \theta}{2})$$

$$S' = m \cdot Z \cdot \sin \theta$$

مدول بر حسب میلی متر =

تعداد دندانه =

مدول = ۱ میلی متر

$$\theta = \frac{90^\circ}{Z}$$

Z	q	S'		Z	q	S'
۱۰	۱/۰۶۱۵۵	۱/۵۶۴۳		۳۰	۱/۰۲۰۶	۱/۵۷۰۰
۱۱	۱/۰۵۵۹۹	۱/۵۶۵۴		۳۲	۱/۰۱۹۲	۱/۵۷۰۱
۱۲	۱/۰۵۱۳۶	۱/۵۶۶۳		۳۴	۱/۰۱۸۲	۱/۵۷۰۲
۱۳	۱/۰۴۷۳۹	۱/۵۶۶۹		۳۵	۱/۰۱۷۶	۱/۵۷۰۲
۱۴	۱/۰۴۱۱۰	۱/۵۶۷۴		۳۶	۱/۰۱۷۱	۱/۵۷۰۳
۱۵	۱/۰۴۱۱۰	۱/۵۶۷۹		۳۸	۱/۰۱۶۲	۱/۵۷۰۳
۱۶	۱/۰۳۸۵۶	۱/۵۶۸۲		۴۰	۱/۰۱۵۴	۱/۵۷۰۴
۱۷	۱/۰۳۶۳۰	۱/۵۶۸۵		۴۲	۱/۰۱۴۶	۱/۵۷۰۴
۱۸	۱/۰۳۴۲۹	۱/۵۶۸۸		۴۴	۱/۰۱۴۱	۱/۵۷۰۴
۱۹	۱/۰۳۲۱۹	۱/۵۶۹۰		۴۵	۱/۰۱۳۷	۱/۵۷۰۴
۲۰	۱/۰۳۰۸	۱/۵۶۹۲		۴۶	۱/۰۱۳۴	۱/۵۷۰۵
۲۱	۱/۰۲۹۳	۱/۵۶۹۳		۴۸	۱/۰۱۲۸	۱/۵۷۰۶
۲۲	۱/۰۲۸۱	۱/۵۶۹۴		۵۰	۱/۰۱۲۳	۱/۵۷۰۷
۲۳	۱/۰۰۲۶۸	۱/۵۶۹۵		۵۵	۱/۰۱۱۲	۱/۵۷۰۷
۲۴	۱/۰۲۵۷	۱/۵۶۹۶		۶۰	۱/۰۱۰۲۹	۱/۵۷۰۸
۲۵	۱/۰۲۱۶	۱/۵۶۹۷		۷۰	۱/۰۰۸۸	۱/۵۷۰۸
۲۶	۱/۰۲۳۷	۱/۵۶۹۷		۸۰	۱/۰۰۷۷	۱/۵۷۰۸
۲۷	۱/۰۲۲۸	۱/۵۶۹۸		۹۷	۱/۰۰۶۴	۱/۵۷۰۸
۲۸	۱/۰۲۲۱	۱/۵۶۹۹		۱۲۷	۱/۰۰۴۹	۱/۵۷۰۸
۲۹	۱/۰۲۱۲	۱/۵۷۰۰		۱۳۵	۱/۰۰۱۵	۱/۵۷۰۸
				۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۵۷۰۸




نحوه کار با کولیس چرخ‌دنده
روند نمای اجرای فعالیت را کامل کنید.

وسایل لازم

۱ کولیس چرخ‌دنده

۲ چرخ‌دنده

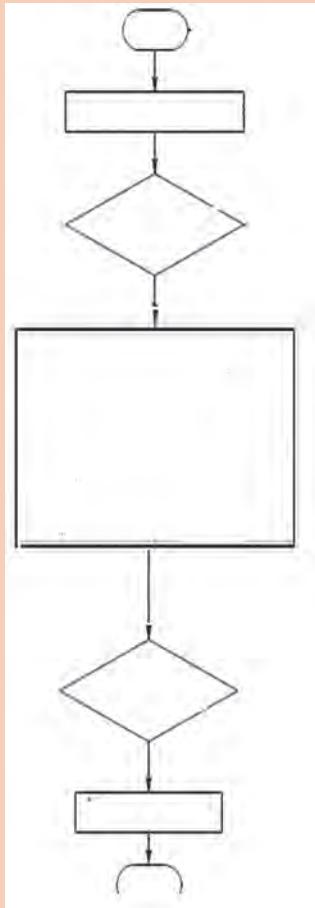

- ۱ با توجه به حساسیت کولیس در نگهداری آن کوشა باشد.
- ۲ در پایان کار آن را تمیز کرده و در جعبه قرار دهید.

چرخ‌دنده تراشیده شده در فعالیت قبلی را به کمک کولیس چرخ‌دنده کنترل نمایید.

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: چرخ دندنه تراشی

- نمونه و نقشه کار:

تراشیدن چرخ دندنه ساده مطابق نقشه و جنس قطعه از آلومینیوم و هر دو پولی خام به قطر ۱۱۲ خواهد بود.

شاخص عملکرد: ۱- تولرانس ابعادی براساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-f ۲- پرداخت سطح $R_a = 1/6$

شرایط انجام کار:

۱- انجام کار در محیط کارگاه


۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس

۳- تهویه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$

۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار

۵- وسایل ایمنی استاندارد

۶- زمان ۸ ساعت

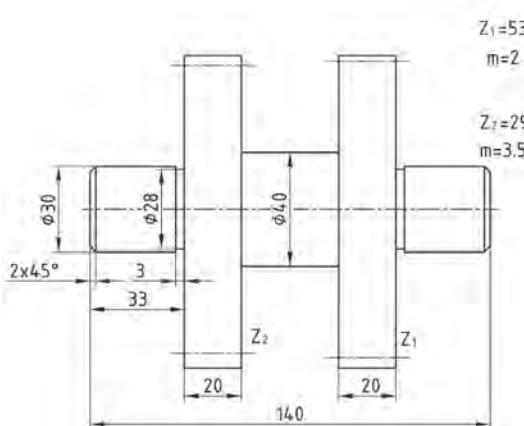

مواد مصرفی: جنس قطعه از آلومینیوم و هر دو پولی خام به قطر ۱۱۲ میلی متر

ابزار و تجهیزات: ماشین فرز اونیورسال با متعلقات - دستگاه تقسیم با متعلقات ساعت اندازه گیری - کولیس $0/05^{\circ}$ - آچار تخت - کولیس چرخ دندنه برس مویی - تیغه فرز مدولی - وسایل روغن کاری - پیچ گوشتی - زیرپایی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده سازی دستگاه	۱	
۳	آماده سازی و بستن ابزار	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	فرز کاری چرخ دندنه ساده	۲	

شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

۱- مسئولیت پذیری

۲- مدیریت مواد و تجهیزات

۳- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ

۴- تمیز کردن وسایل و محیط کار

۵- پایبندی به الزامات نقشه

* میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پوډمان ۵

سنگ‌زنی



واحد یادگیری سنگ زنی



استاندارد عملکرد

سنگ زنی سطوح تخت روی دستگاه سنگ تخت ساب مطابق تولرنس خواسته شده نقشه

پیش نیاز


کار با ابزار اندازه گیری
نقشه خوانی

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید با چه روشی می‌توان سطح قطعه را این‌گونه پرداخت کاری نمود؟

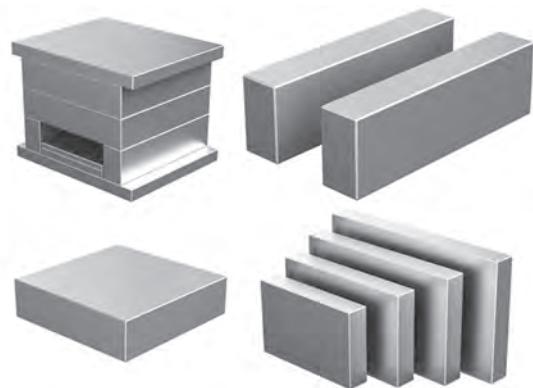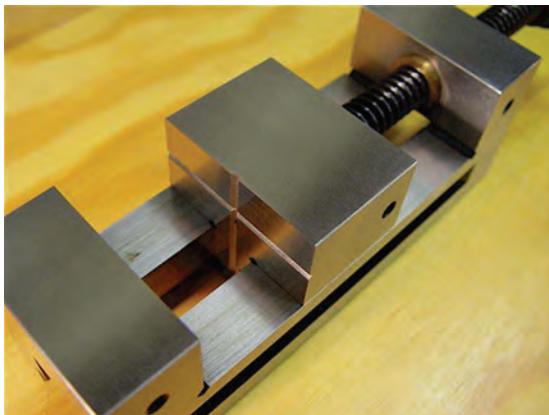

شکل ۱

در برخی از قطعات نمی‌توان با عملیات براده‌برداری با دستگاه‌هایی مانند فرز، صفحه تراش و ... به صافی سطح مورد نظر نقشه، دست یافت. لذا باید قطعه را با فرایند دیگری پرداخت کرد.
فرایند پرداخت سطوح توسط دستگاهی به نام دستگاه سنگ انجام می‌شود. در این دستگاه ابزاری از جنس ذرات سخت و به هم چسبیده به نام سنگ در تماس با قطعه کار باعث جداسدن براده‌های بسیار ریزی از قطعه می‌شود. سطح حاصل از این فرایند، سطحی صاف و صیقلی است.

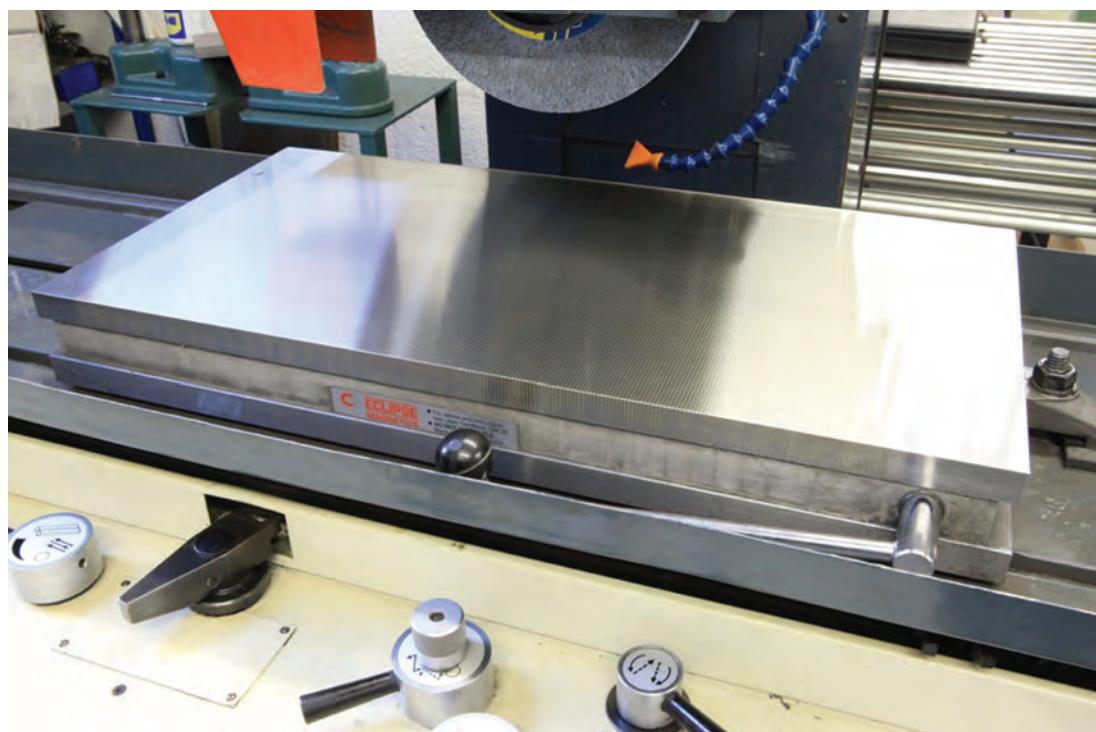


شکل ۲

انواع سنگ‌زنی

در صنعت، سنگ‌زنی به دو روش کلی انجام می‌شود

■ سنگ‌زنی سطوح تخت (surface grinding)

■ سنگ‌زنی سطوح استوانه‌ای (cylindrical grinding)

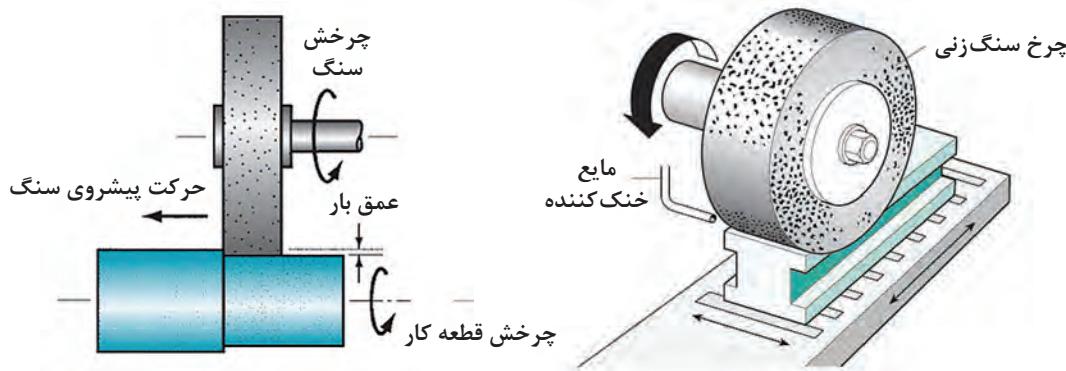

شکل ۳

روشی که در این پودمان به آن پرداخته خواهد شد سنگ‌زنی تخت است.

نکته

در صنعت، دستگاه سنگ تخت به نام دستگاه سنگ مغناطیس شناخته می‌شود.




فعالیت



دستگاه سنگ تخت

ماشین‌های سنگ تخت در دو نوع محور افقی و محور عمودی وجود دارند. حرکت قطعه کار در این دستگاه‌ها می‌تواند دورانی یا رفت و برگشتی باشد.

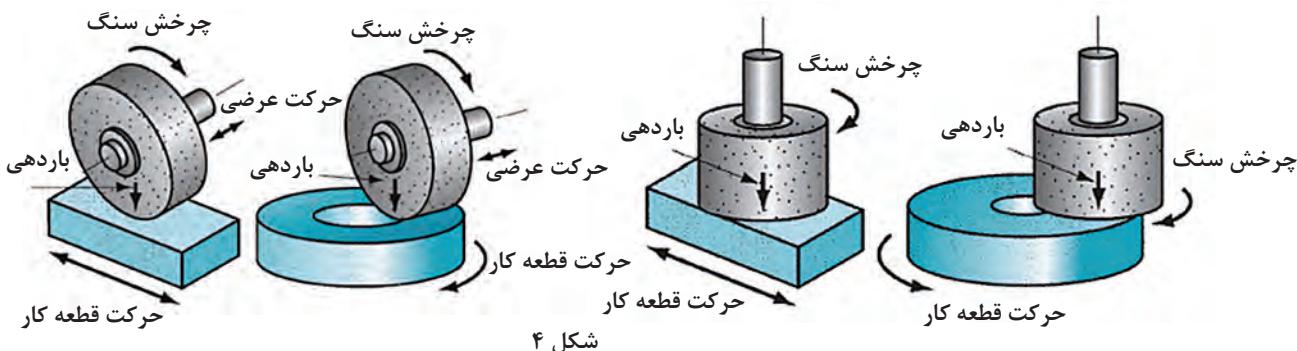

شکل ۴

این دستگاه‌ها ابعاد مختلفی دارند. با آنها می‌توان انواع قطعات تخت کوچک تا بدنه فولادی یک ماشین تراش را سنگ‌زنی کرد.



از آنجایی که دستگاه‌های سنگ موجود، ساخت شرکت‌های مختلف‌اند، ممکن است ظاهر این دستگاه‌ها با هم متفاوت باشد، لذا در این کتاب یکی از دستگاه‌های متداول در صنعت توضیح داده می‌شود.

قسمت‌های اصلی این دستگاه به شرح زیر است:



شکل ۶

بدنه: در تمام دستگاه‌ها، بدنه وظیفه تحمل و نگهداری

سایر قسمت‌ها را دارد. در این دستگاه، نیز بدنه جزء قسمت‌های اصلی است. چرا که هرگونه لرزش و ارتعاش علاوه بر کاهش دقیق عملیات سنگ‌زنی، باعث شکستن سنگ خواهد شد. در قسمت جلوی بدنه، صفحه کلید و فلکه‌های کنترل حرکات میز قرار دارد.

گرچه حرکت رفت و برگشتی میز به صورت خودکار با سیستم هیدرولیکی تأمین می‌گردد ولی این امکان نیز وجود دارد که بتوان با استفاده از فلکه حرکت طولی، میز دستگاه را به صورت دستی حرکت داد.

نکته





شکل ۷

میز: در این دستگاه، میز دارای حرکت طولی و عرضی است. حرکت عرضی بهوسیله سیستم مکانیکی و حرکت طولی بهوسیله هیدروموتور تأمین می‌شود. در هنگام برادهبرداری، حرکت طولی بهصورت رفت و برگشتی و حرکت عرضی در انتهای کورس بهطور خودکار یا دستی باعث می‌شود که تمام سطح قطعه با سنگ تماس داشته و عمل سایش بهطور کامل انجام شود.

گفتنی است جهت بستن قطعه کار، کارگیر مغناطیسی روی این میز قراردارد.

نکته



اندازه اسمی دستگاه سنگ براساس اندازه کورس طولی و عرضی تعیین می‌شود.



شکل ۸

کارگیر مغناطیسی: این کارگیر به شکل یک صفحه ضخیم فلزی روی میز دستگاه قرار گرفته و ثابت است و با نیروی آهنربایی از حرکت قطعه کار در هنگام برادهبرداری جلوگیری می‌کند.

کارگیرها در دو نوع آهن ریای دائمی و یا الکترو مغناطیس وجود دارند. در نوع آهنربای دائمی با حرکت ۱۸۰ درجه‌ای یک اهرم، صفحه حالت آهنربایی پیداکرده و قطعه کار را محکم روی خود نگه می‌دارد.

گفتنی است که در نوع الکترومغناطیس با قرار گرفتن فلزات غیرهم‌جنس کنار یکدیگر و عبور جریان الکتریکی، خاصیت آهنربایی ایجاد می‌شود.



شکل ۹



صفحه کلید کنترل الکتریکی دستگاه: در این صفحه، کلیدهایی برای روشن و خاموش کردن سنگ، سیستم هیدرولیک، سیستم خنک کننده، حرکت خودکار ابزار و قطع و وصل کردن سیستم مغناطیسی قرار دارد.

شکل ۱۰



- ۱** در برخی از دستگاهها کلید روشن و خاموش کردن کارگیر مغناطیسی خارج از صفحه کلید قرار دارد.
۲ در هنگام بروز خطر بلافصله از کلید قطع کن اضطراری استفاده کنید.

نکته



شکل ۱۱



شکل ۱۲

سوپرت عمودی: این قسمت به صورت عمودی روی دکل قرار گرفته و حرکت عمودی سنگ را امکان‌پذیر می‌سازد، روی این سوپرت سنگ به همراه دو فلکه باردهی قرارداد.
 فلکه بزرگ که مانند سایر فلکه‌های است برای باردهی عمقی با دقیقه ۵۰/۰ میلی‌متر به کار می‌رود. چون میزان باردهی در هنگام عملیات سنگ‌زنی بسیار مهم است لذا کنار این فلکه یک سیستم باردهی با تنظیم ظریف وجود دارد که می‌توان مقدار باردهی را روی عدد دلخواه تنظیم نمود. با هربار حرکت این دسته فقط به اندازه تنظیم شده باردهی انجام می‌شود.

فلکه کوچک که معمولاً مشکی رنگ است برای تأمین حرکت عرضی سنگ تیزکن به کار می‌رود. حرکت عرضی سنگ تیزکن در هنگام تیزکردن سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نکته



حداکثر میزان باردهی عمقی با سیستم تنظیم ظریف ۴۰٪ میلی‌متر است.



مشخصات دستگاه سنگ کارگاه هنرستان خود را در گروههای سه نفره بررسی کرده و جدول زیر را تکمیل کنید.

مدل	نام دستگاه	شرکت سازنده	بعاد کارگیر مغناطیسی	طول کورس طولی	طول کورس عرضی	طول کورس عمقی

آماده‌سازی دستگاه

- قبل از کار با دستگاه نکات ایمنی حفاظتی زیر را به دقت انجام دهید.
- از درگیر نبودن سنگ با کارگیر و یا قطعه کار مطمئن شوید.
- قبل از وصل کردن کلید اصلی برق دستگاه، کلید سیستم خنک‌کننده را در حالت خاموش قرار دهید.
- قبل از وصل کردن کلید اصلی برق دستگاه، کلید کارگیر مغناطیسی را در حالت خاموش قرار دهید.
- از بسته بودن شیرهای هیدرولیک مطمئن شوید.
- سنگ را به دقت بررسی کنید که دارای ترک و یا شکستگی نباشد.
- روغن هیدرولیک را از نظر اندازه و کیفیت کنترل کنید.



پس از رعایت نکات حفاظتی ذکر شده آماده‌سازی دستگاه را انجام دهید.

- ۱ شیر مایع خنک‌کننده را در محل تماس سنگ با قطعه کار تنظیم کنید.



شکل ۱۳

- ۲ میز را حرکت دهید تا سنگ در قسمت انتهایی آن قرار گیرد.
- ۳ کلید اصلی برق را وصل کنید.
- ۴ با استفاده از پارچه تنظیف، سطح کارگیر مغناطیسی را به خوبی تمیز کنید.
- ۵ سطح زیرین قطعه کار را تمیز نموده و روی سطح کارگیر مغناطیسی قرار دهید.
- ۶ کلید مغناطیس دستگاه را روشن کنید.
- ۷ از مطمئن بسته شدن قطعه اطمینان حاصل کنید.
- ۸ میز را حرکت دهید تا سنگ در محدوده قطعه کار قرار گیرد.

۸ طول کورس میز را با استفاده از پیچ‌های محدودکننده کورس تنظیم کنید.



شکل ۱۴



شکل ۱۵



شکل ۱۶

۹ قطع کن اضطراری را آزاد کرده و سیستم هیدرولیک را روشن کنید.

۱۰ سنگ را روشن کنید.
اکنون دستگاه آماده برآمد برداری است.

بستن قطعه کار


همان‌گونه که ذکر شد در این دستگاه برای نگهداشتن قطعه از نیروی آهنربایی قوی استفاده می‌شود. در اکثر موارد، قطعه بدون واسطه روی کارگیر قرار گرفته و نیازی به تجهیزات جانبی نیست. اما این نکته نباید فراموش شود که بستن صحیح و مطمئن قطعه کار و رعایت نکات ایمنی از هرچیزی مهم‌تر است.



شکل ۱۷




بستن کدام قطعه کار در شکل زیر اینمی بیشتری دارد.

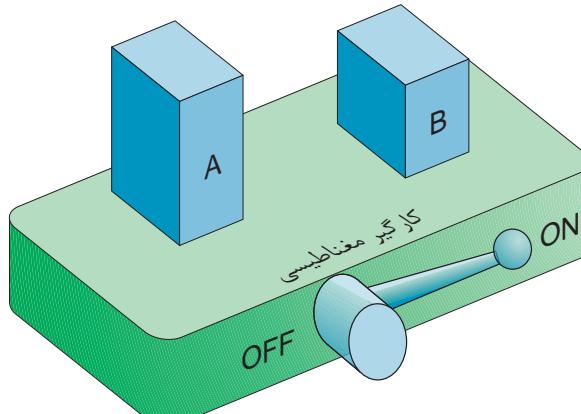

شکل ۱۸

قطعه A به علت دارا بودن ارتفاع زیاد با تماس سنگ واژگون شده و موجب بروز حادثه خواهد شد. برای جلوگیری از وقوع حادثه در هنگام سنگ زنی، زمانی که ارتفاع قطعه نسبت به سطح نشیمن گاه بیشتر باشد باید از قطعات کمکی استفاده شود. این قطعات باعث افزایش سطح تکیه گاهی شده به طوری که در هنگام براده برداری، قطعه کار هیچ حرکتی نخواهد داشت.

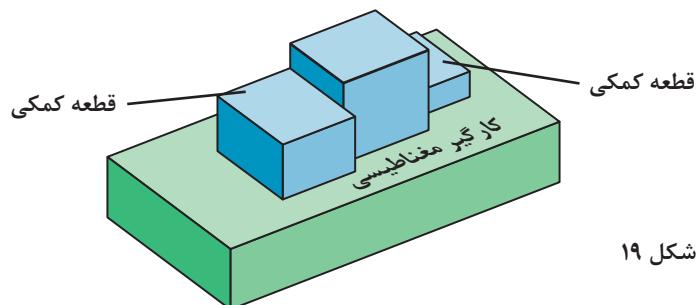


شکل ۱۹

در مواردی که از قطعات کمکی استفاده می شود لازم است قطعه بزرگ تر در قسمت جلوی قطعه کار قرار گیرد.




گیره بندی نمایش داده شده در شکل زیر برای کدام قطعات مناسب است؟

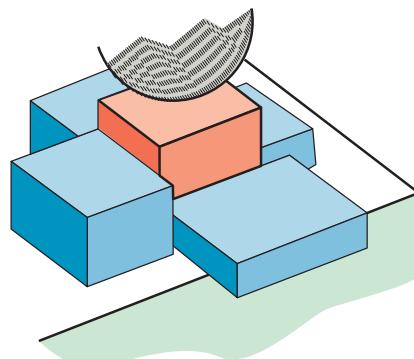

شکل ۲۰



برخی از کارگیرهای مغناطیسی به صورت مجموعه‌ای مرکب از چند صفحه ساخته می‌شوند که هر کدام در جهت خاص حرکت کرده و ثابت می‌شوند. این کارگیرها، به کارگیرهای مغناطیسی قابل تنظیم معروف هستند.

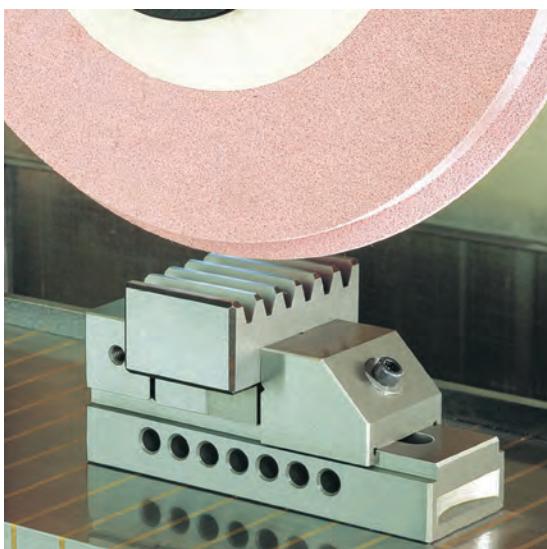

بستن قطعه با استفاده از گیره
زمانی که امکان بستن برخی از قطعات به خاطر شکل یا اندازه به صورت مستقیم روی کارگیر مغناطیسی نباشد، می‌توان از گیره‌های مخصوص سنگزنی استفاده نمود. این گیره‌ها دارای سطوح سنگ خورده و بسیار دقیقی هستند که به عنوان یک کارگیر واسطه، بسیار مطمئن عمل می‌کنند.

شكل ۲۲




گیره‌های مناسب برای عملیات سنگزنی را انتخاب کنید و نوع عملیات سنگزنی را یادداشت کنید.

نوع گیره	شرح		
		آیا برای سنگزنی مناسب است؟	نوع عملیات
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	

پرسش



در شکل زیر دو قطعه دارای ارتفاع یکسانی هستند کدام روش قرار گرفتن صحیح است؟ چرا؟

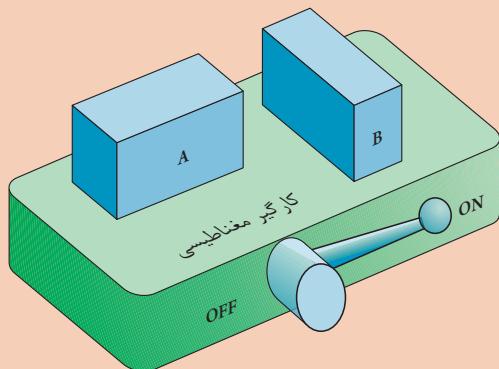

شکل ۲۳

نکته
کلیدی



در هنگام قراردادن قطعه کار روی کارگیر مغناطیسی رعایت نکردن نکات ایمنی می‌تواند نتایج زیان‌باری در پی داشته باشد.

نکات ایمنی
و حفاظتی



- هنگام قراردادن قطعه روی کارگیر مغناطیسی، از گذاشتن انگشت روی سطح زیرین قطعه جدا خوداری کنید. زیرا در اثر قاپیدن قطعه توسط کارگیر، باعث خردشدن انگشت، حتی قطع شدن آن می‌گردد.
- از ضربه‌زن به کارگیر مغناطیسی خوداری نمایید.
- قبل از قراردادن قطعه روی کارگیر مغناطیسی قطعه را تمیز و کاملاً پلیسه گیری کنید.

شکل ۲۴

فعالیت
کارگاهی



قطعاتی باشکل‌های متفاوت (مشابه قطعات زیر) انتخاب نموده و آنها را روی کارگیر مغناطیسی ببندید و اقدامات لازم جهت عملیات سنگ‌زنی انجام دهید قطعات را با تأیید هنرآموز باز کنید.

شکل ۲۵

انتخاب چرخ سنگ



شکل ۲۶

ابزار براده‌برداری در سنگ‌زنی چرخ سنگ است. این ابزار از ذرات ساینده سخت که با استفاده از چسب به هم متصل شده‌اند تشکیل شده است.


عوامل تأثیرگذار بر انتخاب چرخ سنگ

- حجم براده‌برداری
- جنس و میزان سختی قطعه کار
- میزان پرداخت مورد نیاز
- تعداد قطعه تولیدی
- طول عمر سنگ

ساختمان سنگ


نحوه قرارگرفتن دانه‌ها، اندازه دانه‌ها و چگونگی اتصال ذرات ساینده، در کیفیت سطح، عمر سنگ و سختی سنگ‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. معمولاً دو نوع درجه‌بندی برای سنگ‌ها وجود دارد. استحکام چسب یا گرید(Grade) که به آن درجه سختی سنگ هم گفته می‌شود، و دیگری دانه‌بندی (اندازه ذرات ساینده).

درجه‌بندی از نظر اندازه دانه‌ها

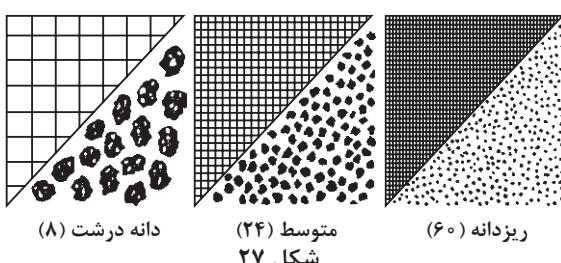

۲۷

درجه‌بندی سنگ از نظر استحکام چسب

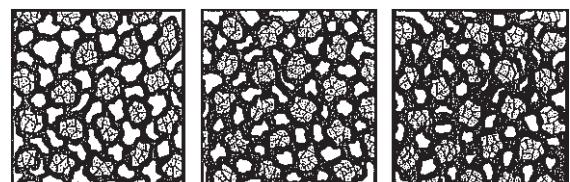


۲۸

به علت ناهمگونی شکل ذرات ساینده هنگامی که این ذرات کنار یکدیگر قرار می‌گیرند در بین آنها فضای خالی به وجود می‌آید که با چسب پر می‌شود. نحوه قرارگیری و میزان تخلخل را شبکه‌بندی می‌گویند.

نکته



سنگ سنباده‌هایی که دانه‌های درشت دارند، دارای خلل و فُرج بزرگ‌تری نسبت به دانه‌بندی ریز می‌باشند.

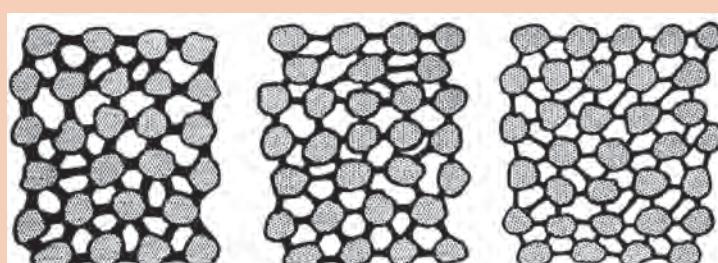

شبکه‌بندی باز

شبکه‌بندی متوسط

شبکه‌بندی متراکم

دانه یا ذرات ساینده


چسب

خلل و فرج

شکل ۲۹

معمولًاً اطلاعات دقیق مربوط به مشخصات و ساختار سنگ روی برچسب سنگ توسط شرکت تولیدکننده حک می‌شود. این مشخصات استاندارد بوده و دارای مفهوم یکسان است به شکل زیر دقت کنید:


مفهوم علامه حک شده روی سنگ ها

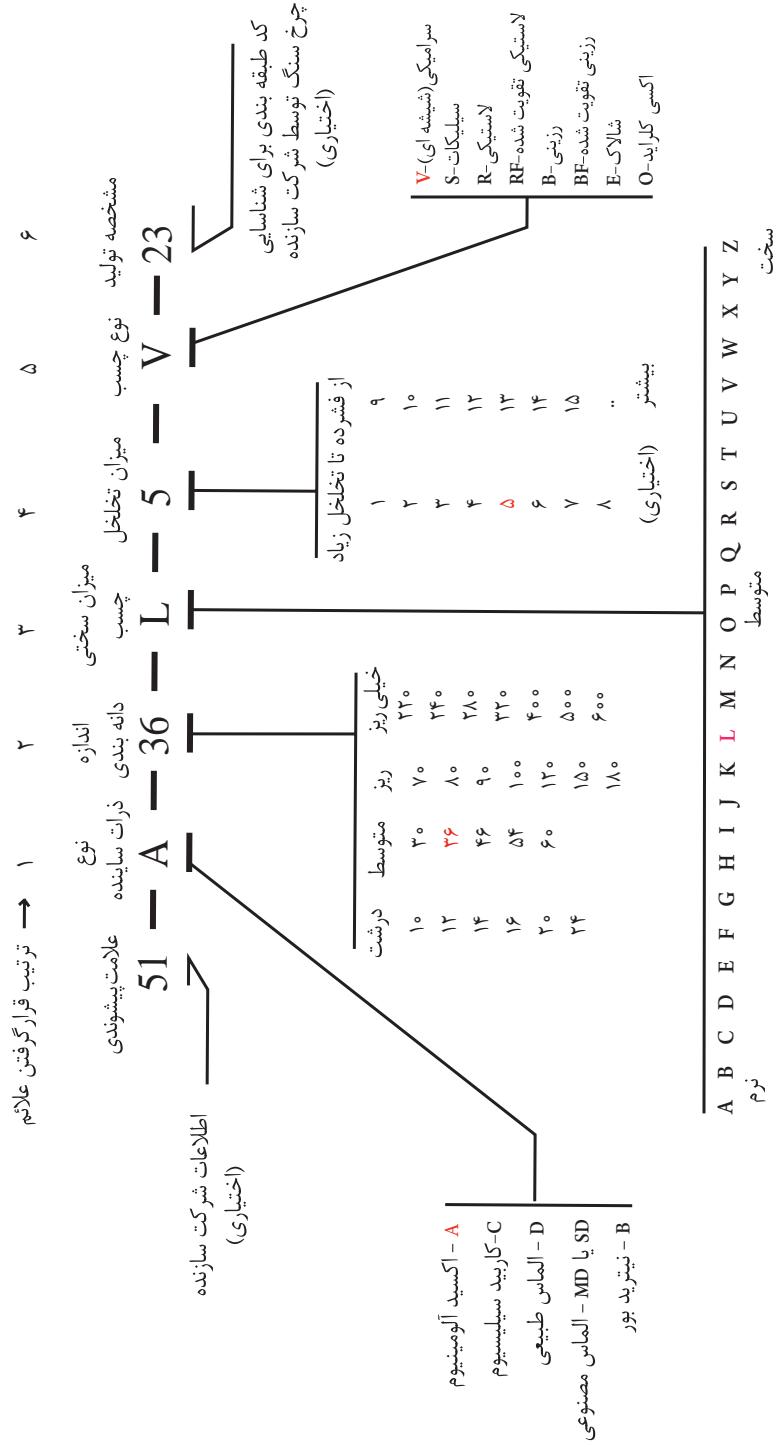

فعالیت



مشخصات سنگ شکل زیر را بنویسید.

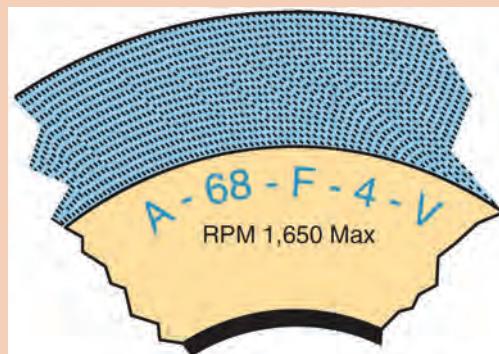

در گروههای دو نفره، مشخصات سنگ‌های موجود در انبار را استخراج نموده و تحويل هنرآموز دهید.

فعالیت
کارگاهی

۱ هرچه میزان سختی قطعه کار بیشتر باشد، جنس ذرات ساینده نیز سخت‌تر خواهد بود. به همین دلیل برای مواد سخت، سنگی استفاده می‌شود که جنس ذرات آن سخت باشد.

۲ اندازه ذرات ساینده با میزان صافی یا درجه کیفیت سطح رابطه مستقیم دارد. بنابراین هرچه اندازه ذرات ساینده، کوچک‌تر باشد میزان صافی سطح بیشتر خواهد بود.

۳ هرچه قطعه کار سخت‌تر باشد، سنگ نرم‌تر انتخاب می‌شود یعنی میزان سختی چسب به کار رفته در آن کمتر باشد.

۴ سنگ با شبکه‌بندی بزرگ‌تر برای سنگ‌زنی مواد نرم و سنگ با شبکه‌بندی ریزتر برای سنگ‌زنی مواد سخت‌تر به کار می‌رond.

نکات
کلیدی

پرسش



به پرسش‌های زیر به صورت تحقیقی پاسخ دهید.

■ چرا رنگ چرخ سنگ‌هایی که برای تیزکردن رنده‌های الماس به کار می‌رود سبز روشن است؟


■ چرا چرخ سنگ‌های مخصوص الماس تیزکنی، سریع‌تر مصرف می‌شوند.

فعالیت




مشخصات چرخ سنگ مناسب برای سنگ‌زنی فولاد سخت با صافی سطح کاملاً پرداخت را در جدول زیر بنویسید.

نوع ذرات ساینده	شبکه‌بندی (میزان تخلخل)	استحکام چسب (سختی سنگ)	دانه‌بندی (گرید)

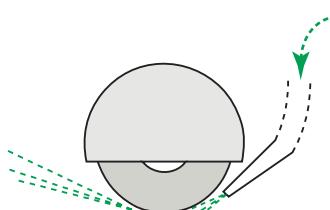

شکل ۳۰

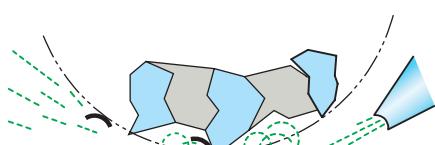

شکل ۳۱

خنک کاری در سنگ زنی

در فرایند سنگ زنی، استفاده از مایع خنک کننده همانند سایر فرایندهای برآده برداری امری ضروری است. وظیفه خنک کننده در این فرایند، علاوه بر خنک کاری، هدایت ذرات جدا شده (برآدها و ذرات سنگ) است. مایع خنک کننده در تماس با سایر ترکیبات شیمیایی مانند چسبها آلوده می شوند. این آلودگی ها موجب می شوند که مایع خنک کننده عمر کوتاه تری داشته باشدند.

انتخاب مایع خنک کننده: معمولاً مایع خنک کننده مورد استفاده در سنگ زنی از ترکیب روغن های حل شونده با آب تهیه می شود. در دفترچه راهنمای هر دستگاهی نوع مایع خنک کننده را توصیه نموده است.

نکات کاربردی در ساخت مایع خنک کننده

- نسبت آب و روغن حل شونده را مطابق با توصیه شرکت سازنده روغن رعایت کنید.
- حتماً روغن حل شونده را به آب اضافه نمایید.
- هم زمان با انجام عملیات مخلوط کردن، به طور پیوسته روغن مورد نیاز را به کل حجم آب مصرفی اضافه نمایید.
- از آلوده شدن روغن مصرفی جلوگیری کنید.
- از ساخت و آماده سازی مایع خنک کننده در مخزن دستگاه جداً پرهیز کنید.
- از آب با سختی بالا (دارای املاح معدنی زیاد) استفاده نکنید.
- دمای نگهداری از صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد و در فضای سرپوشیده باشد.
- از ورود روغن های روانکار به روغن حل شونده جلوگیری کنید.
- اجزای دستگاه سنگ زنی نظری کارگیر مغناطیسی و بهویژه محفظه سنگ را در هنگام تعمیرات سالیانه باز و تمیز کنید.
- چربی گیری مخازن و ضد عفونی کردن مجاری عبور دستگاه را چند نوبت در هر سال انجام دهید.
- حذف برآدها از مجاری و شیارهای دستگاه و همچنین مخزن در صورت مجهز نبودن به جدا کننده مغناطیسی، الزامی است.

فعالیت عملی



مایع خنک کننده دستگاه سنگ را تعویض کنید.

- ۱ ابتدا کارگیر مغناطیسی و اطراف آن (داخل سینی) را به وسیله پارچه تنظیف کاملاً تمیز نمایید.
- ۲ ظرف مخصوص جهت تخلیه مایع خنک کننده آماده کنید.
- ۳ نازل مایع خنک کننده را از روی حفاظ سنگ جدا نموده و داخل ظرف مخصوص تخلیه قرار دهید.
- ۴ کلید پمپ مایع خنک کننده را روشن کنید تا مایع کاملاً تخلیه شود.
- ۵ صافی روی مخزن را جدا نموده و کاملاً تمیز نمایید.
- ۶ داخل مخزن را در صورت لزوم با مایع حلّ شستشو داده و به وسیله پارچه کاملاً تمیز کنید.

۷ نازل مایع خنک کننده را در محل خود نصب نمایید.

۸ بین ۸ تا ۱۰ ساعت اجازه دهید مخزن خشک شود تا محیطی عاری از باکتری به دست آید.

۹ نوع و اندازه مایع خنک کننده توصیه شده در دفترچه راهنمای راهنمایی و آماده سازی کنید.

۱۰ مایع را درون مخزن بریزید.

نکته
کارگاهی



مایع خنک کننده که از مخلوط آب و روغن حل شونده هستند، در صورتی که برای مدت زیادی جریان نداشته باشد باکتری ها در این مایع شروع به رشد نموده و باعث انتشار بوی بد در فضای کارگاه می شود. برای جلوگیری از این حالت چنانچه از دستگاه استفاده نمی کنید. هر دو سه روز یک بار مدار مایع خنک کننده را روشن کنید تا مایع خنک کننده جریان یابد.

نکات ایمنی
و حفاظتی



۱ در هنگام آماده سازی و تعویض مایع خنک کننده حتماً از ماسک دهانی استفاده کنید.

۲ در هنگام تعویض مایع خنک کننده استفاده از دستکش الزامی است.

۳ در هنگام تعویض مایع خنک کننده بلا فاصله بعد از تخلیه مایع، کلید اصلی دستگاه را خاموش کنید.

نکته
زیست محیطی



مایع خنک کننده تعویض شده را در مخازن مخصوص انبار کرده و سپس مطابق توصیه های شرکت سازنده آن را دفع کنید.

نکته
کلیدی



■ ساخت برخی از مایع های خنک کننده برای کاربران مشکل است. در این موارد، شرکت سازنده مایع خنک کننده را به صورت آماده به بازار عرضه می کند.

■ مایع های خنک کننده آماده، با نام های آب تراش، آب سنگ و ... به بازار عرضه می شوند. این محصولات نسبت به آب صابون از دوام بیشتری برخوردارند.



عملیات سنگزنی

براده برداری در سنگزنی شباهت های زیادی با فرزکاری دارد؛ با این تفاوت که جنس ابزار در سنگزنی از مواد ساینده است و تعداد دوران آن بسیار بیشتر از تیغه فرز است.

میزان باردهی عمقی

در دستگاه‌های سنگزنی باردهی عمقی به دو روش خودکار و دستی انجام می‌شود. میزان باردهی عمقی در هر رفت و برگشت به عوامل زیر بستگی دارد:

- دلیل: نوع دستگاه
- دلیل: جنس قطعه کار
- دلیل: استفاده از مایع خنک کننده
- دلیل: شکل قطعه کار
-
-

فعالیت



- با تحقیق در منابع مختلف فعالیت‌های زیر را انجام دهید.
- دو مورد جای خالی عوامل تأثیرگذار را کامل کنید.
 - برای هریک از عوامل تأثیرگذار حداقل یک دلیل بنویسید.

نکته کارگاهی



آنچه که مسلم است، تجربه کاری و تبحر یک سنگزن، در انتخاب میزان باردهی عمقی دستی تأثیر مستقیم دارد.


زمانی که از باردهی خودکار استفاده می‌شود میزان باردهی عمقی یا پیشروی در هر رفت و برگشت از جدول زیر انتخاب می‌شود.

توصیه‌ها	مقدار پیشروی عمقی بر حسب mm	جنس قطعه کار
مایع خنک کننده لازم است	۰/۰۷۵ تا ۰/۱۲۵	فولاد با سختی متوسط
مایع خنک کننده لازم است + تیز کردن سنگ	۰/۰۲۵ تا ۰/۰۱۲۵	فولاد سخت - فولا زنگ نزن
مایع خنک کننده لازم نیست در صورت لزوم خنک کننده هوا به صورت مکشی	۰/۰۱۵ تا ۰/۰۵	چدن
چرخ‌هایی که دانه‌بندی درشت دارند و متخلخل هستند به کار گرفته شود	۰/۰۱۲۵ تا ۰/۰۱۲۵	آلومینیوم
	۰/۰۱۲۵ تا ۰/۰۷۵	فلزات غیر آهنی

فعالیت عملی




قطعه مطابق شکل زیر را پس از فرز کاری، مطابق نقشه سنگزنی کنید.

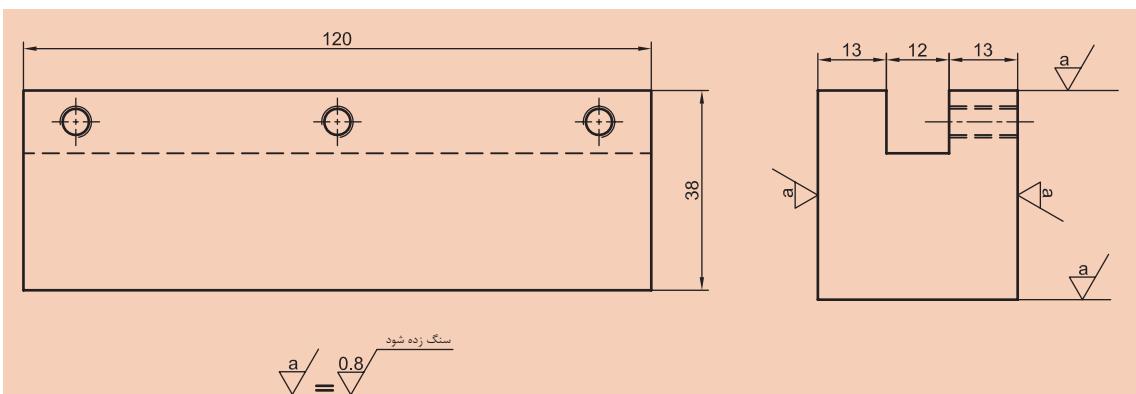

مراحل کار:

۱ ابتدا قطعه ساخته شده در مرحله فرزکاری را کنترل کنید که مطابق نقشه نهایی فرزکاری باشد.

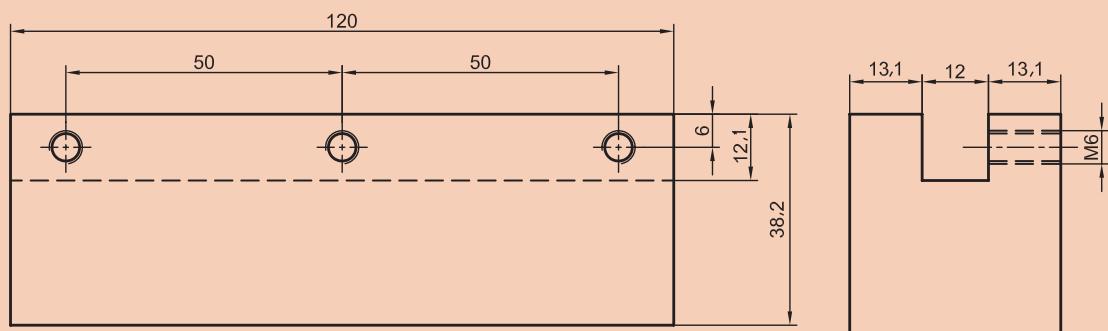

۲ ماسک دهنی و عینک ایمنی را روی صورت خود قرار دهید.

۳ کلیدهای کارگیر مغناطیسی و سیستم خنک کننده را کنترل کنید که خاموش باشند.

۴ فلکه سوپرت عمودی را چرخانده تا سنگ به بالاترین حد خود برسد.

۵ روی کارگیر مغناطیسی را با استفاده از یک پارچه تنظیف کاملًا تمیز نمایید.


۶ چرخ سنگ را از نظر نداشتن شکستگی و لب پریدگی کنترل کنید.

۷ سطح زیرین قطعه کار (سطح A) را روی سطح کارگیر مغناطیسی قرار دهید. طوری که سطح C رو به بالا قرار گیرد و کلید مغناطیس را روشن کنید.

۸ فلکه سوپرت عمودی را چرخانده تا سنگ به ۰۵ میلی متری بالای قطعه کار برسد.

۹ فلکه میز طولی را چرخانده تا سنگ از انتهای قطعه کار

۵۰ میلی متر جلوتر برود سپس پیچ تنظیم انتهای کورس (سمت چپ) را باز نموده و حرکت دهید تا فرمان دهنده هیدرولیکی را به سمت راست حرکت دهد. در همین نقطه، پیچ تنظیم را سفت کنید.

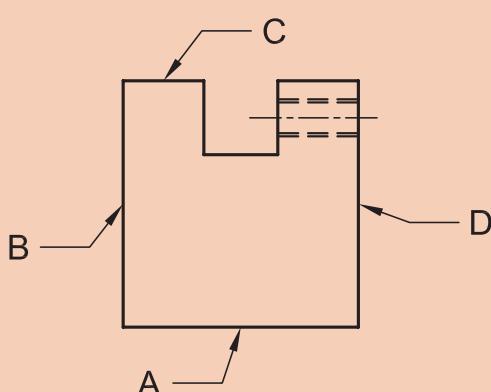



۱۰ فلکه میز طولی را چرخانده تا سنگ از ابتدای قطعه کار ۵۰ میلی‌متر عقب‌تر برود، سپس پیچ تنظیم ابتدای کورس (سمت راست) را باز نموده و حرکت دهید تا فرمان‌دهنده هیدرولیکی را به سمت چپ حرکت دهد. در همین نقطه پیچ تنظیم را سفت کنید.

۱۱ کلید سنگ را روشن کنید.

۱۲ سیستم هیدرولیک را روشن کنید.

۱۳ شیرهیدرولیک را به آهستگی باز کنید تا میز شروع به حرکت کند.

طول کورس را کنترل کنید که همان مقدار تنظیم شده باشد.

۱۴ فلکه حرکت عرضی میز را حرکت داده تا سنگ روی قطعه کار قرار گیرد.

۱۵ فلکه سوپرت عمودی را حرکت دهید تا سنگ با قطعه کار مماس شود سپس ورنیه را روی صفر تنظیم کنید. توجه کنید که هنگام مماس کردن باید میز حرکت رفت و برگشتی آرام داشته باشد.

۱۶ میز را در ابتدای کورس متوقف کرده و به اندازه ۰/۰۲۳ میلی‌متر بار عمقی را تنظیم کنید.

۱۷ کلید مایع خنک کننده را روشن کنید.

۱۸ شیر هیدرولیک را باز کنید تا دستگاه شروع به براده‌برداری نماید و اجازه دهید تا قطعه به‌طور کامل براده‌برداری تمام شود.

۱۹ سنگ را در انتهای کورس متوقف کنید و سطح قطعه را کنترل کنید، در صورتی که تمام سطح، براده‌برداری نشده باشد مجدداً ۰/۰۳ میلی‌متر بار عمقی را تنظیم و عمل براده‌برداری را انجام دهید.

۲۰ پس از پایان براده‌برداری سطح C، سنگ را در ابتدای قطعه متوقف نموده و سیستم هیدرولیک و مایع خنک کننده و مغناطیس را قطع کنید.

۲۱ قطعه را اندازه‌گیری کنید. عددی که به‌دست خواهد آمد حدود ۱۴/۳۸ است عدد به‌دست آمده را یادداشت کنید.

۲۲ کارگیر مغناطیسی را با استفاده از یک پارچه تمیز کنید و سطح C قطعه کار را روی کارگیر مغناطیسی در موقعیت قبلی قرار دهید و کلید مغناطیس را روشن کنید.

۲۳ سطح A همانند سطح C در پنج مرحله براده‌برداری کنید تا به اندازه ۰/۳۸ میلی‌متر برسد در مرحله آخر اجازه دهید سنگ چند بار روی قطعه کار بدون بار حرکت کند.

۲۴ قطعه کار را از کارگیر مغناطیسی جدا کنید و مجدداً آن را اندازه‌گیری نمایید.

۲۵ سطوح D و B را همانند دو سطح دیگر براده‌برداری کنید.

۲۶ پس از پایان عملیات براده‌برداری به‌وسیله یک سوهان نرم لبه‌های تیز قطعه را سوهان بکشید تا پلیسه‌های احتمالی و تیزی لبه‌ها از بین برود.

۲۷ کلید اصلی را خاموش و دستگاه را تمیز کنید.

نکات
کلیدی



نکات ایمنی
و حفاظتی



هنگام جدا کردن قطعه از کارگیر مغناطیسی به علت وجود پسماند مغناطیسی قطعه به سختی جدا خواهد شد برای جدا شدن آسان کمی قطعه کار را به طرفین کج نموده و سپس جدا نمایید.



- هنگام جدا کردن قطعه کار از کارگیر مغناطیسی داشتن دستکش ضروری است.
- بدون ماسک و عینک هرگز کار را شروع نکنید.
- در هنگام بروز حادث حتماً از کلید قطع کن اضطراری استفاده نمایید.
- هیچ‌گاه با چرخ سنگی که دارای لب پریدگی و یا ترک است کار نکنید.
- در هنگام سنگ زنی قطعات بزرگ و سنگین پوشیدن کفش ایمنی ضروری است.
- در هنگام کار با سنگ هرگز سر خود را به سمت چرخ سنگ خم نکنید.

شکل ۳۳

تیز کردن چرخ سنگ

حفره‌های چرخ سنگ بعد از مدتی استفاده توسط ذرات فلزات نرم پر شده و به اصطلاح سنگ کند می‌شود در این هنگام باید توسط ابزار مخصوص که دارای سختی بالایی هستند یک لایه از سطح چرخ سنگ جدا شود تا ذرات ساینده جدید جایگزین ذرات قبلی شوند. این عمل را تیز کردن (dress) می‌گویند.



شکل ۳۴



سنگ کُند شده را تیز کنید.

مراحل انجام کار

۱ ابتدا ماسک دهنی و عینک ایمنی را روی صورت خود قرار دهید.

۲ فلکه سوپرت عمودی را چرخانده و سنگ را به بالاترین نقطه منتقل کنید.

۳ کارگیر مغناطیسی را بهوسیله پارچه کاملاً تمیز کنید.

۴ الماس سنگ تیزکن را طوری روی کارگیر مغناطیسی قرار دهید که با محور سنگ زاویه ۱۵ تا ۲۰ درجه داشته باشد.

۵ کلید مغناطیس را روشن کنید.

۶ سنگ را حرکت دهید تا به نزدیکی قطعه کار برسد.

۷ فلکه حرکت طولی میز را حرکت دهید تا الماس مطابق شکل بالا قرار گیرد.

۸ حرکت طولی میز را قفل کنید.

۹ سنگ را روشن کنید.

۱۰ سنگ را با الماس مماس کنید و بهوسیله فلکه مخصوص (سیاه رنگ) باز عمقی را روی ۱۰٪ میلی متر تنظیم کنید.

۱۱ با استفاده از فلکه حرکت عرضی میز را حرکت دهید تا کل عرض چرخ سنگ تراشیده شود.

۱۲ چرخ سنگ را بازبینی کنید اگر تمام نقاط سنگ تراشیده شده بود نیاز به ادامه نیست در صورتی که سنگ هنوز کاملاً تخت نشده بود مجدداً ۱۰٪ میلی متر باردهی کنید و مرحله قبلی را تکرار کنید.


۱۳ پس از اتمام مرحله تیزکاری، سنگ را با استفاده از فلکه سوپرت عمودی حرکت دهید تا در بالاترین نقطه خود قرار گیرد. (شکل ۳۷)

۱۴ دستگاه را خاموش و کارگیر مغناطیسی را تمیز کنید.



شکل ۲۵

۱۵ تا ۲۰ درجه

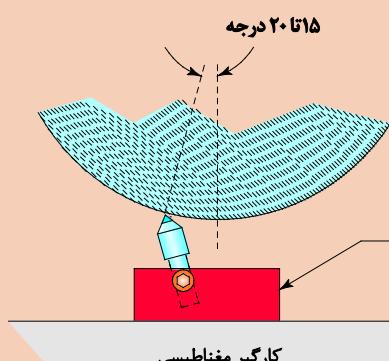

شکل ۳۶

کارگیر مغناطیسی



شکل ۳۷



■ باقی ماندن ذرات سنگ روی سطح کارگیر مغناطیسی باعث صدمه رساندن به آن می شود.

■ پس از تمیز کردن سطح کارگیر مغناطیسی با پارچه، دست خود را به آرامی روی سطح کارگیر بشید این روش بهترین راه برای تشخیص باقی ماندن ذرات سنگ روی کارگیر است.



شکل ۳۸




■ باردهی بیش از حد، موجب کج شدن سنگ تیزکن شده و احتمال شکستن سنگ زیاد خواهد بود.


■ هیچ گاه بدون ماسک و عینک اقدام به تیز کردن چرخ سنگ نکنید.




قطعات مربوط به پروژه (گیره) را مطابق نقشه سنگ زنی کنید.

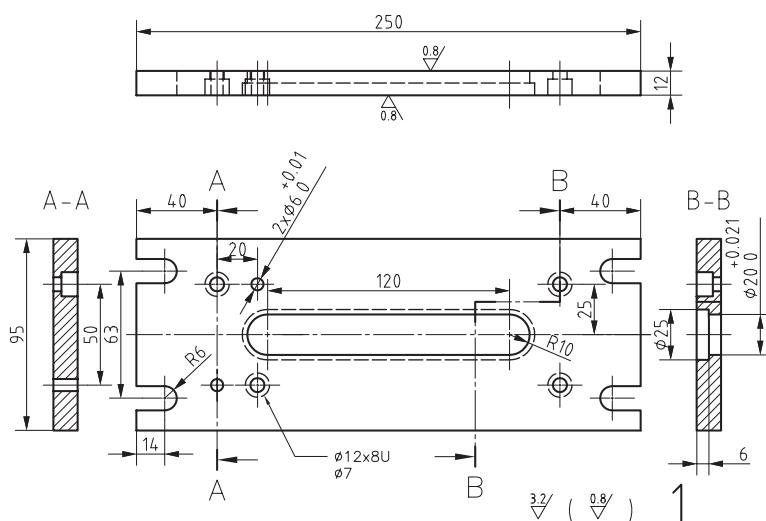


شکل ۳۹

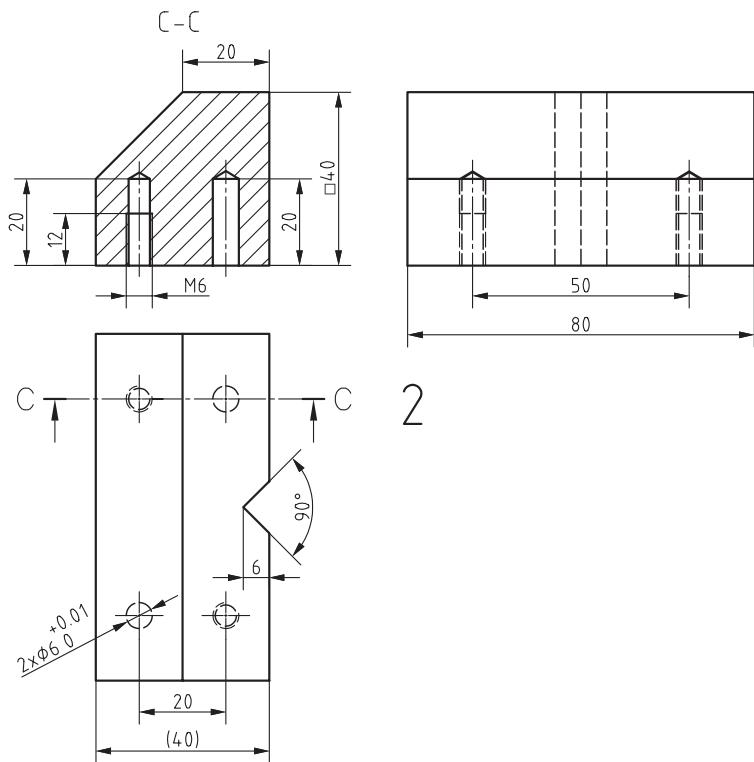

شکل ٤٠

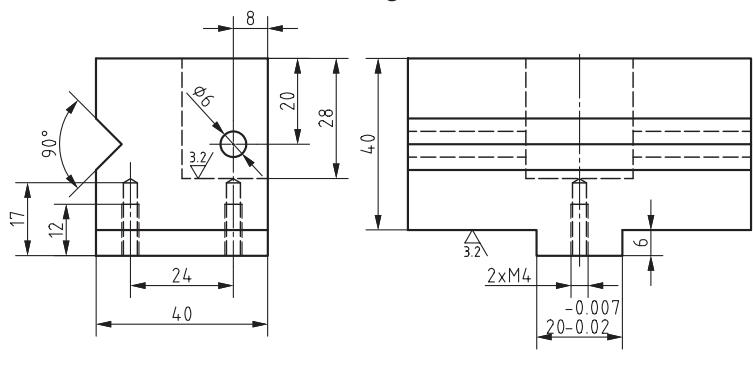


شکل ٤١

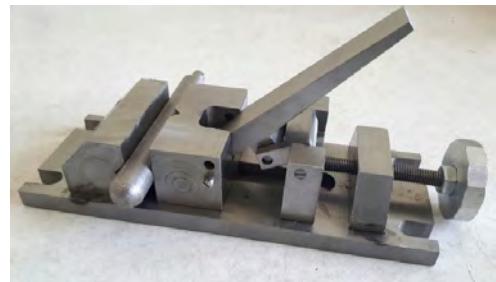


شکل ٤٢





شکل ٤٣

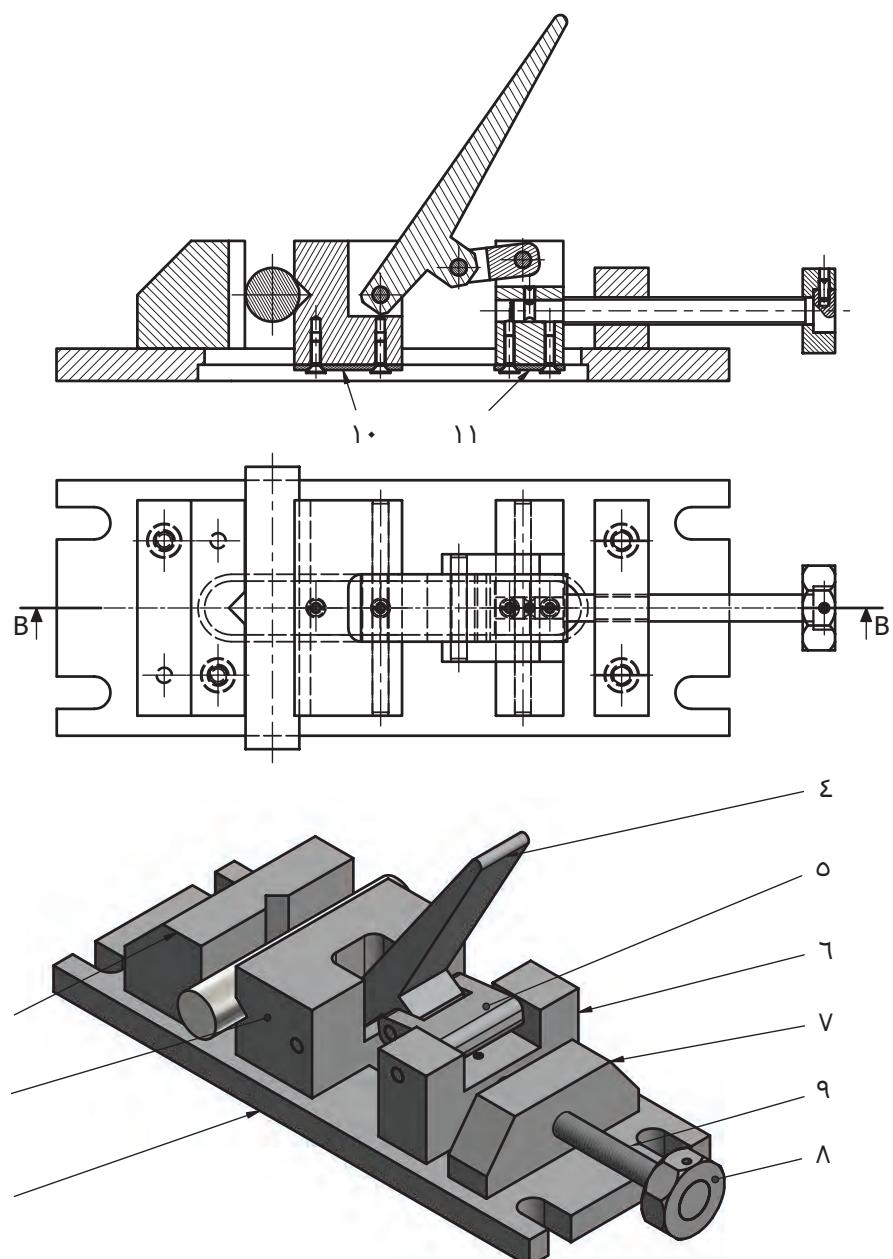



تاریخ :	هندستان :	جنس :
نام نقشه :	ابعاد :	
فکسچر کتاب فریزکاری و سنگ زنی رشته ماشین ابزار		
1:2	مقیاس :	
ISO2768-f	توolarans :	

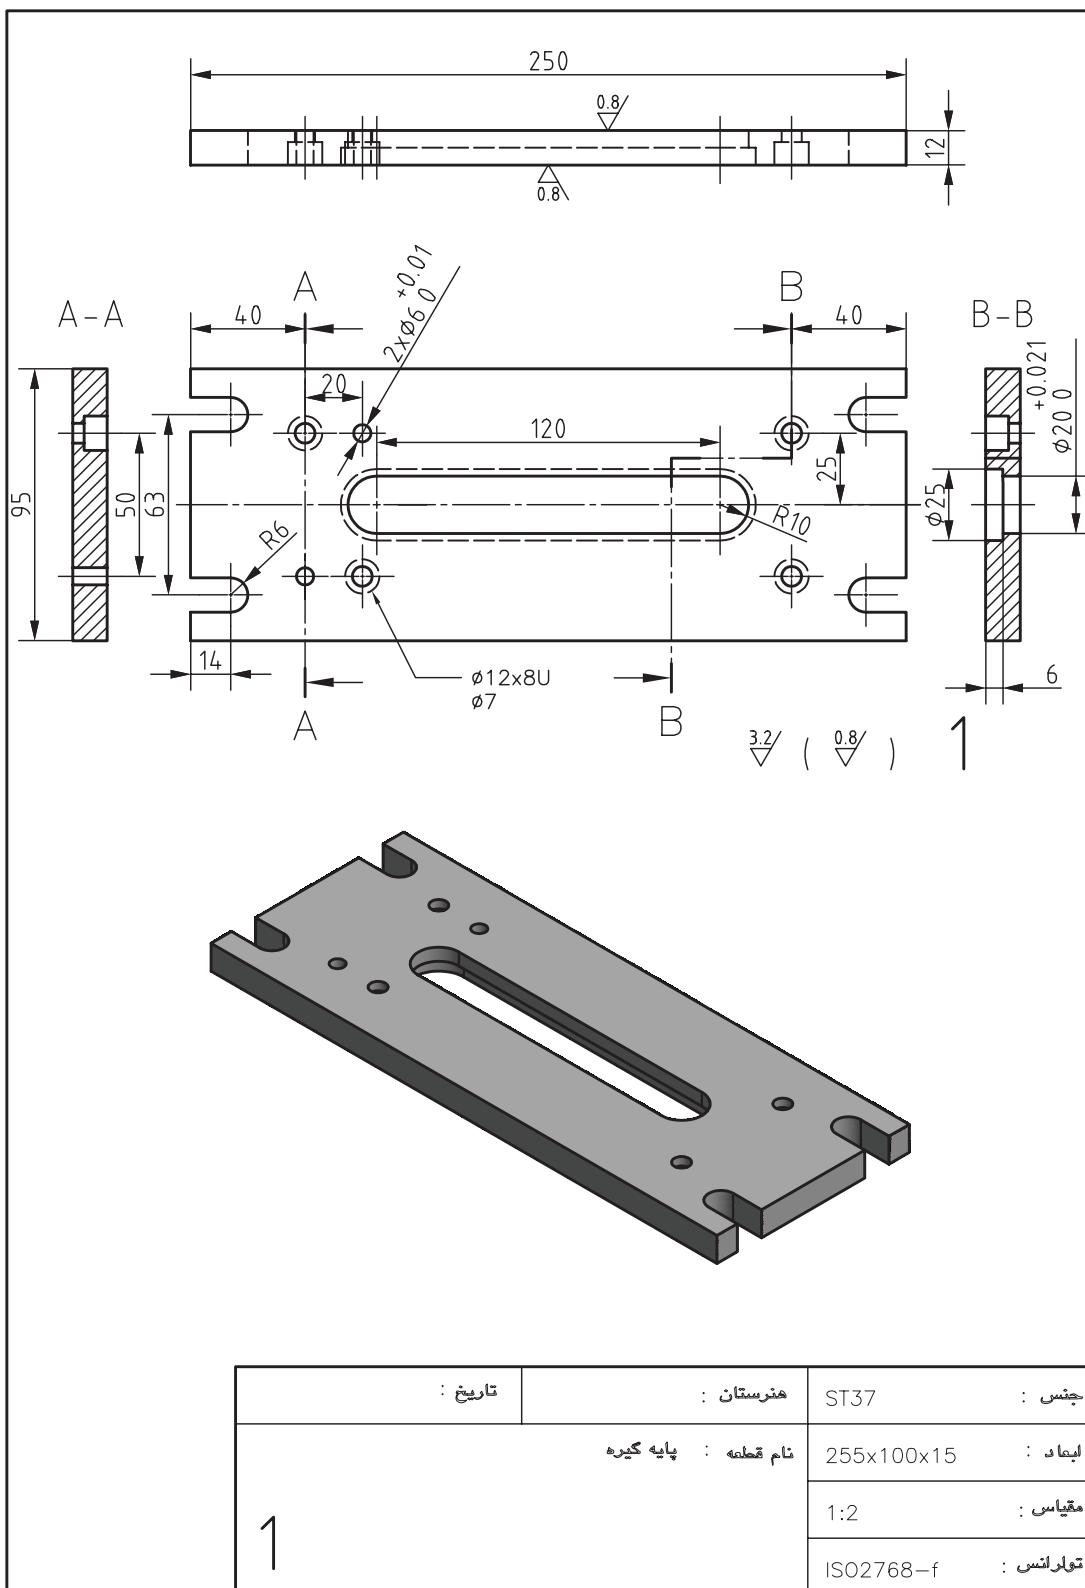

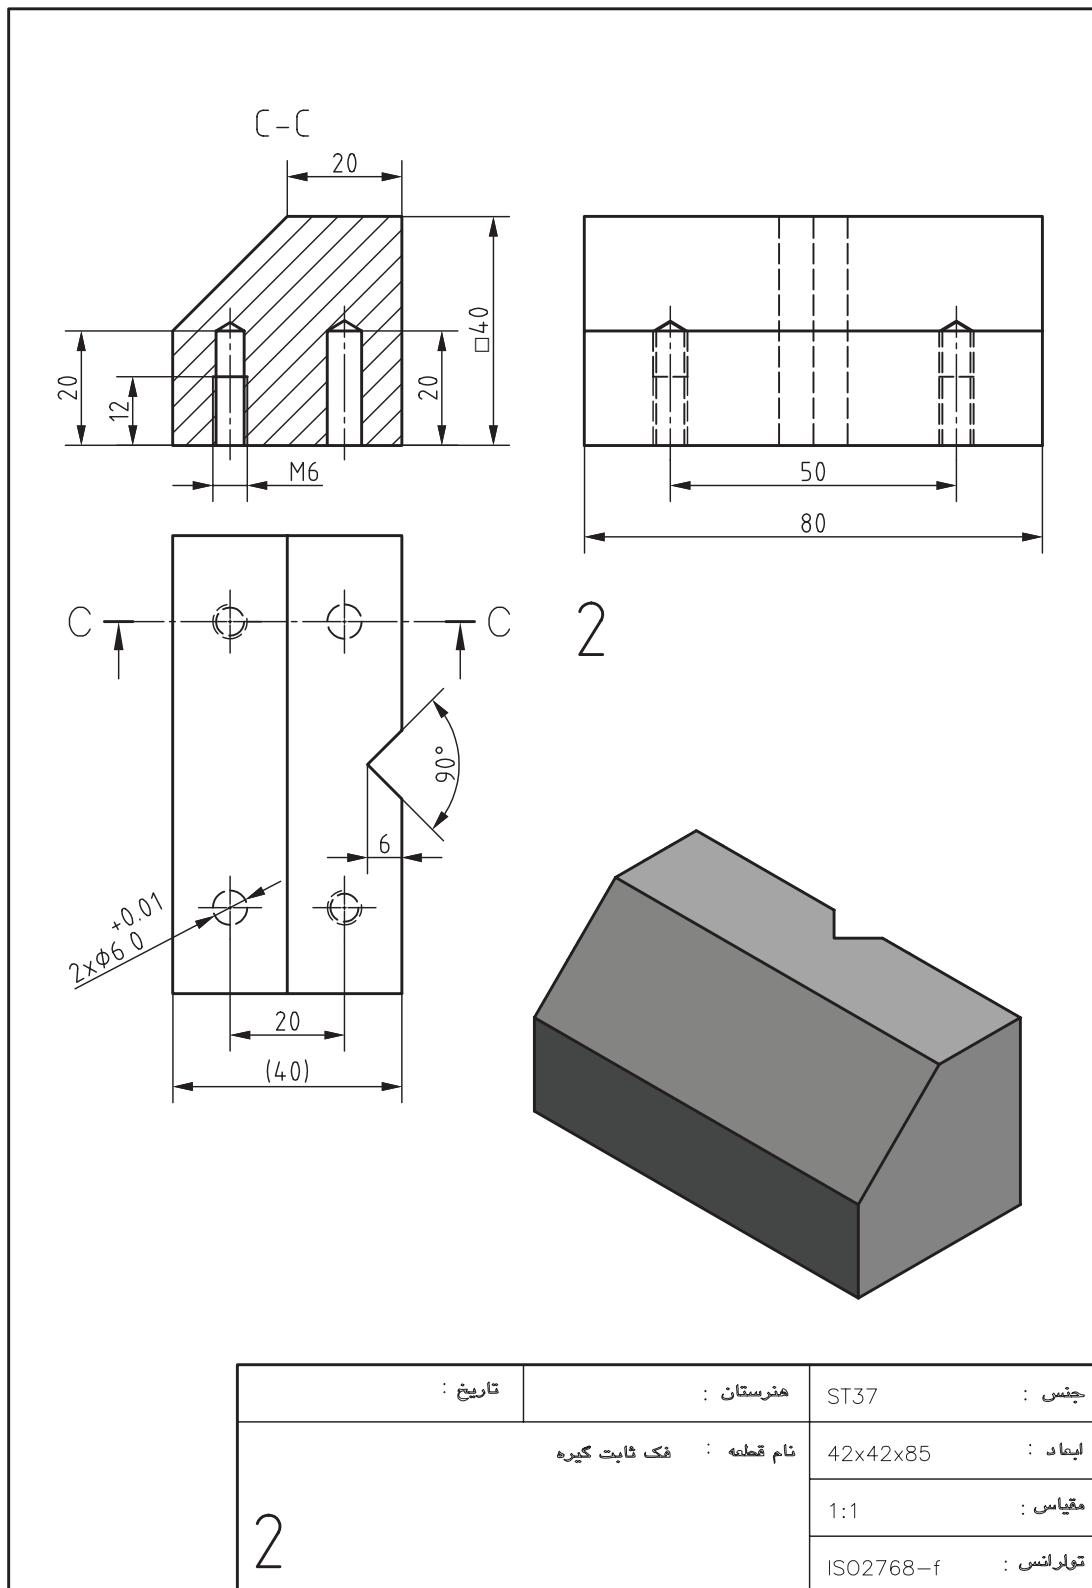

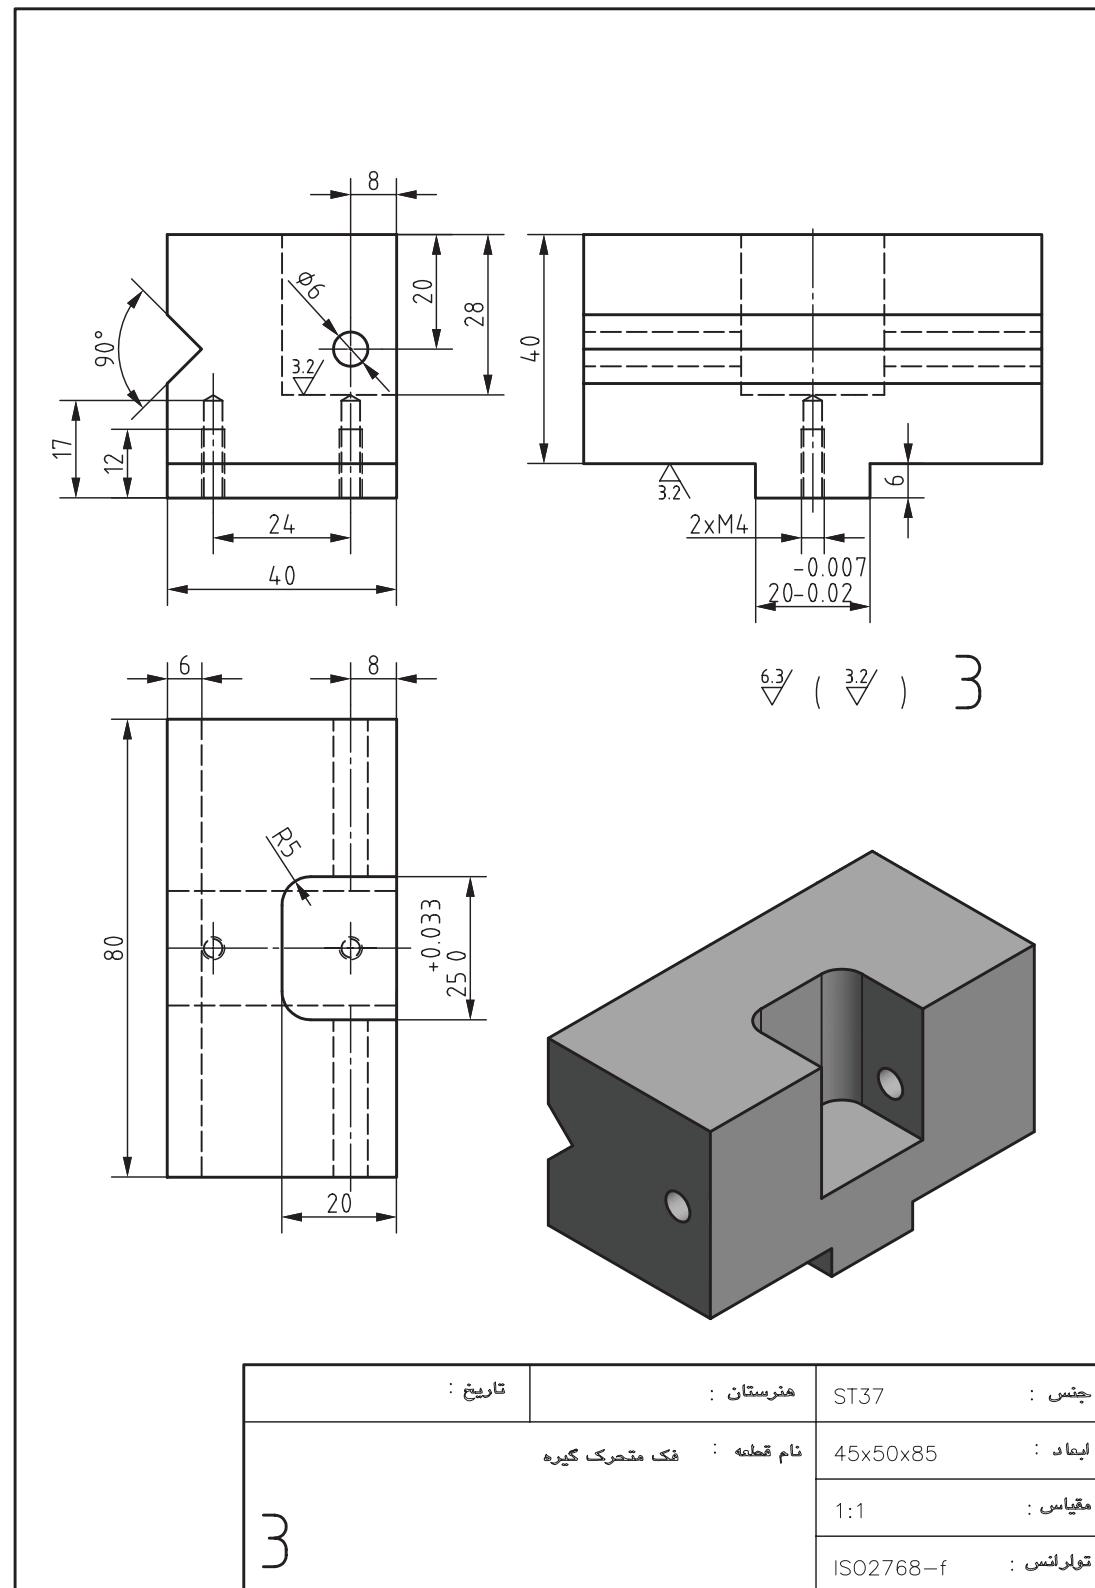


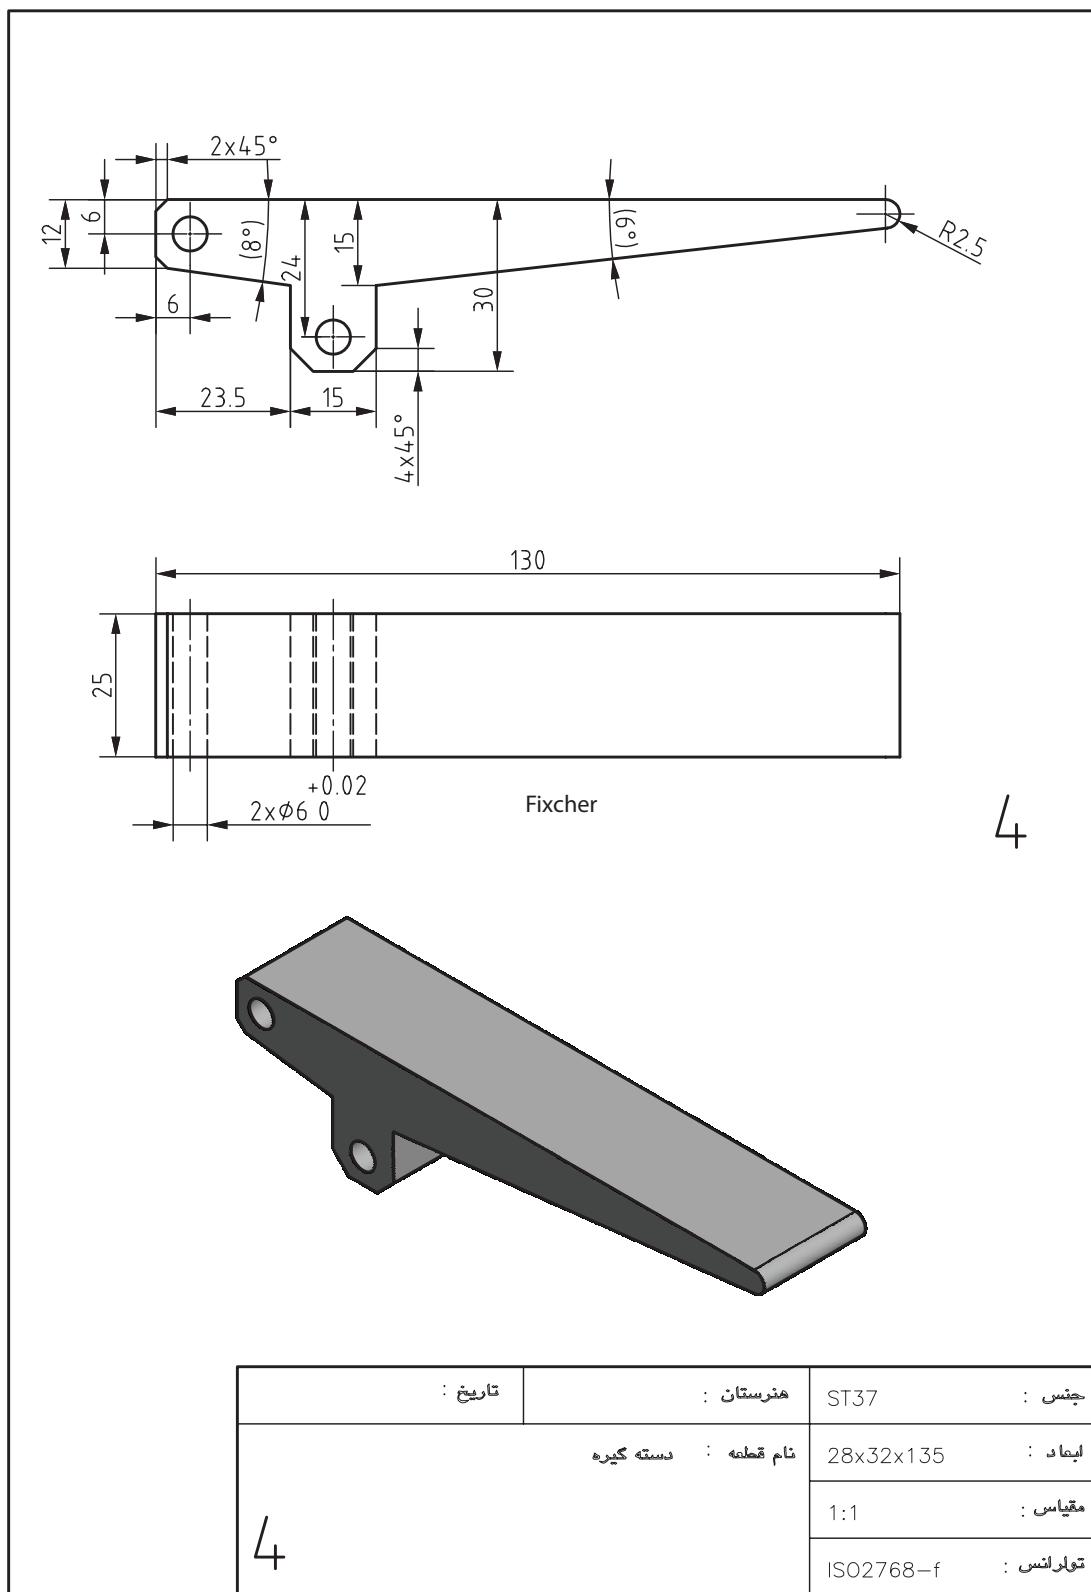

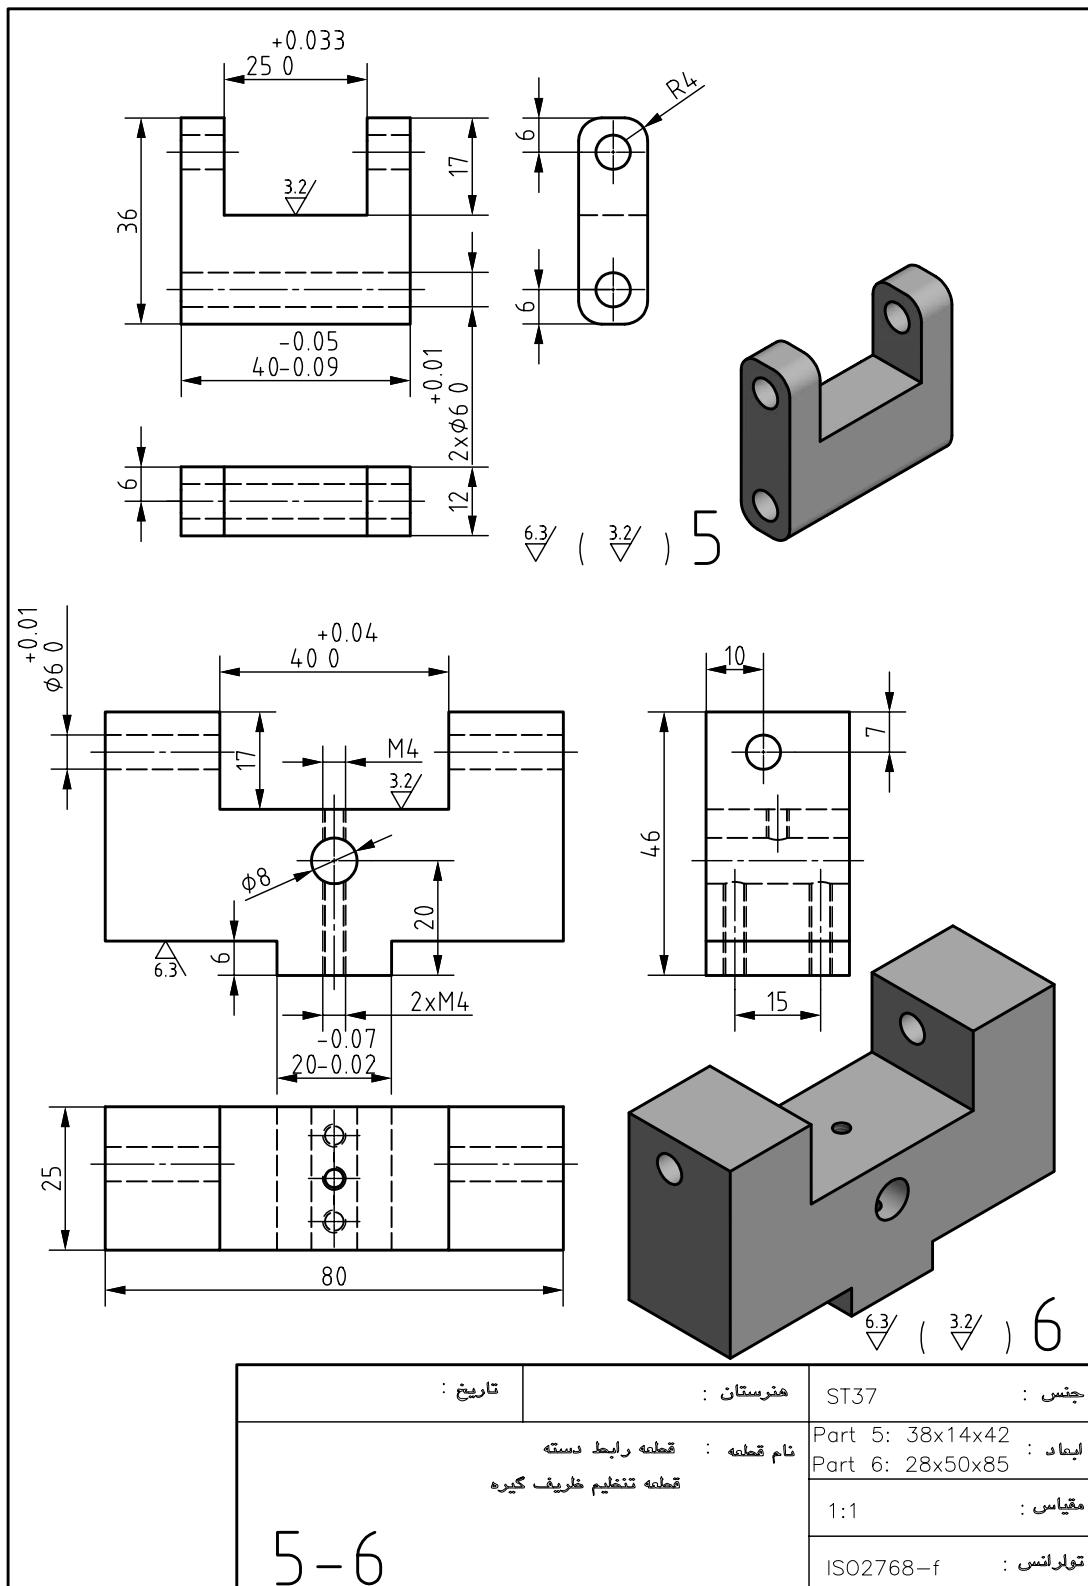


جنس :	ST37	هنرستان :	تاریخ :
لیجاد :	Part 5: 38x14x42 Part 6: 28x50x85	نام قطمه :	قطعه رابط دسته قطعه تنظیم خریف کیره
مقیاس :	1:1		
تولارانس :	ISO2768-f		


5-6

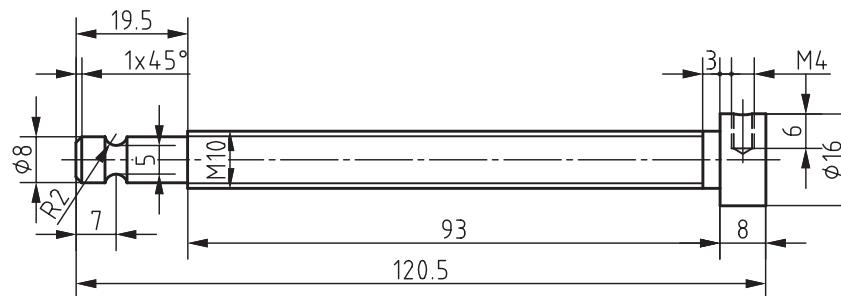

9




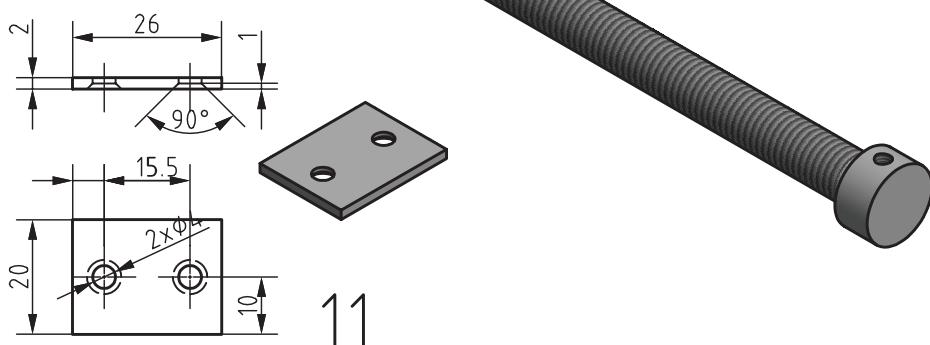


11

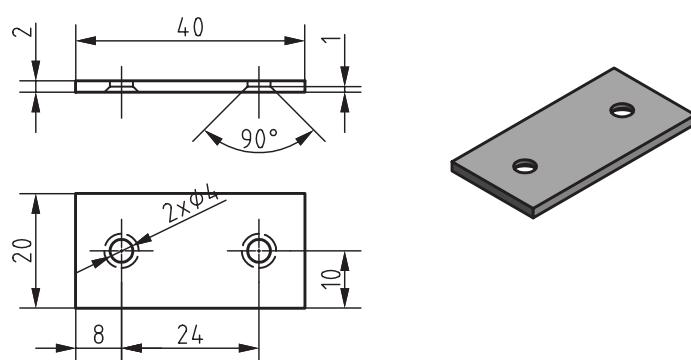


10

تاریخ :	هندستان :	جنس :
نام قطعه :	بیچ تنظیم خلریف کیره صفحه پشت بند ۱ صفحه پشت بند ۲	Part 9: ø18x125 22x28x4-22x42x4
مقیاس :	1:1	ابعاد :
		توارانس :
9-10-11		ISO2768-f

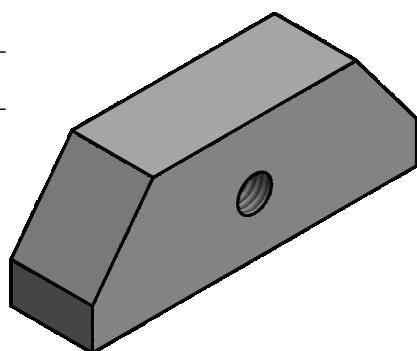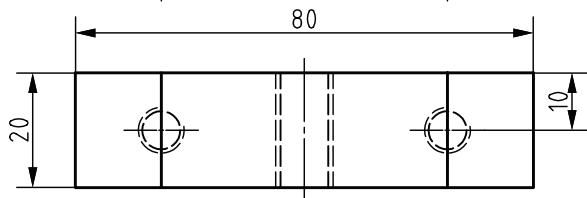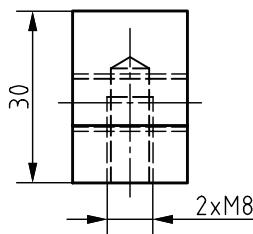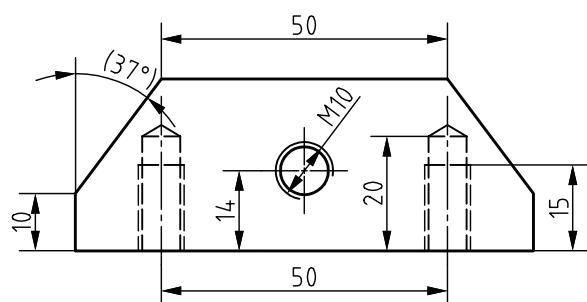

7

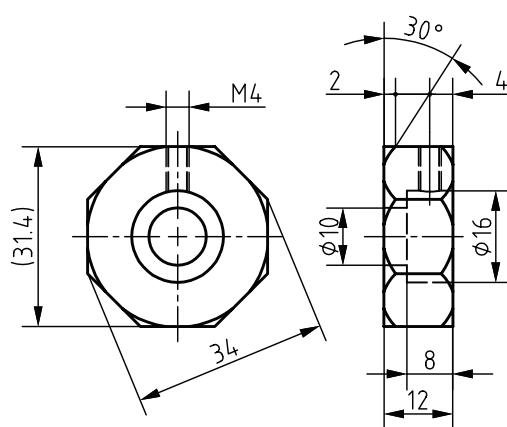


8



جنس :	ST37	هترستان :	Part 7: 22x32x85
لیعاد :		نام قلمه :	Part 8: Ø35x16
نکه کاه پیچ گیره دسته چندخلصلی گیره			مقیاس :
7-8			1:1
تولارنس :			ISO2768-f

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: سنگ‌زنی سطوح تخت

نمونه و نقشه کار:

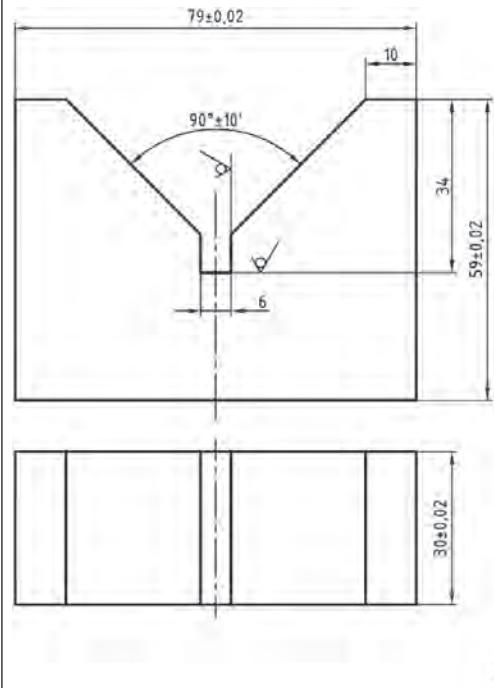

نقشه کار: سنگ‌زنی در سطوح تخت

سنگ‌زنی قطعات با دستگاه سنگ تخت مطابق نقشه شاخص عملکرد: ۱- ابعاد مطابق نقشه ۲- کیفیت سطح مطابق نقشه

شرایط انجام کار:

- ۱- در محیط کارگاه
- ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس
- ۳- تهويه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$
- ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
- ۵- وسائل ایمنی استاندارد
- ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی: جنس قطعه از فولاد S437

ابزار و تجهیزات: دستگاه سنگ تخت و متعلقات - کولیس ۰/۰۵ با گستره اندازه‌گیری ۱۵۰ میلی‌متر - کمان اره - سوزن خط‌کش پایه‌دار و معمولی - سنبه‌نشان - چکش - گیره موازی - میز کار - کات کبود - وسایل تمیزکاری - قطعه کار - نقشه کار - میکرومتر ۱/۰ با گستره (۷۵-۱۰۰)، (۵۰-۷۵)، (۵۰-۲۵) - زبری‌سنگی مقایسه‌ای - وسایل کمکی برای بستن قطعه کار

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	آماده‌سازی قطعه کار	۱	
۳	آماده‌سازی دستگاه	۱	
۴	بستن قطعه کار	۲	
۵	انجام عملیات سنگ‌زنی	۲	
شاخص‌هایی هایی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:			
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- مسئولیت پذیری ۳- مدیریت مواد و تجهیزات ۴- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظت ۵- تمیزکردن وسایل و محیط کار ۶- پاییندی به الزامات نقشه			
* میانگین نمرات *			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

منابع و مأخذ

- برنامه درسی رشته ماشین ابزار - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۹۴ میلر، رکس، حجتی، احمد و دیگران، ۱۳۷۷، دانشنامه ماشین‌کاری ۲، چاپ اول، انتشارات فنی ایران صافی محمد علی، (۱۳۹۲)، فرزکاری جلد اول کد ۶۰۳/۶، فرزکاری ۱، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- غلامرضايی حميد، (۱۳۹۴)، رسم فنی تخصصی کد ۴۸۸/۸، رسم تخصصی، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- صفی محمد علی، (۱۳۷۶)، کتاب درسی فرزکاری، فرز ۱ (چاپ اول)، تهران، نشر مدیریت پژوهش مهرزادگان محمد، (۱۳۹۴)، اندازه‌گیری دقیق، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- جورج ای. دیتر، (۱۹۸۸)، متابولرژی مکانیکی، شهره شهیدی (۱۳۹۲)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی فیسبچر اولریچ، (۱۹۹۲)، تبلن بوج متال، جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، عبدالله ولی‌نژاد، (۱۳۸۹)، تهران، نشر طراح
- گرلینگ هنریش، (۱۹۶۰) ... در پیرامون ماشین‌های ابزار، علی اکبر جوانفکر (۱۹۶۰)، تهران، ... اسکو، نلسون و پرتر (۱۹۹۴)، ماشین‌های افزار جدید ۲، ابراهیم صادقی (۱۳۷۳) تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
- شفیع‌نیا حمید و قربانی محسن، (۱۳۹۵) فرزکاری جلد اول کد ۶۰۹/۵۲، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- خدامی اقدم و نصیری زنوزی بهروز (۱۳۸۰) محاسبات فنی ۱ کد ۳۵۶، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- خدامی اقدم و نصیری زنوزی بهروز (۱۳۸۳) محاسبات فنی ۲ کد ۴۶۱/۸، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- رشیدزاده حسین و هدایتی علی اصغر (۱۳۹۰) کارگاه ساخت و تولید کد ۴۷۴/۴ تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- محمودی آستانایی ابراهیم و احمدزاده محمدحسین، (۱۳۶۹)، درس فنی چهارم، کد ۸۰۲، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- اکبری محسن و خادمی اقدم صمد و نصیری زنوزی بهروز، (۱۳۶۹)، حساب فنی سوم، تهران، شرکت افست "سهامی عام"
- اکبری محسن و خادمی اقدم صمد و نصیری زنوزی بهروز، (۱۳۶۹)، درس فنی دوم کد ۵۰۳، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ماشین‌سازی تبریز، (۱۳۹۵)، کاتالوگ ماشین فرز FP4M، تبریز، ماشین‌سازی تبریز
- ۱- Fitzpatrick,M.,(2014)Machining and CNC Technology,3th ed. New York, McGraw-Hill
- ۲- Hopenel,P.,(2012),Precision Machining Technology,USA,Delmar



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنگی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پژوهشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب باری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامي هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنگی کتاب تولید به روش فرزکاري و سنگزنی - کد ۲۱۱۴۲۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی
۱	سعید رجبی	مرکزی	۱۳	بهرام فیضی	گلستان		
۲	غلامرضا رحیمی‌نژاد	شهرستان‌های تهران	۱۴	عرفان نعیمی‌حسینی	فارس		
۳	روح الله احمدی	شهرتهران	۱۵	سید هاشم رمضانزاده سکه	خراسان رضوی		
۴	سیدعلی هاشم آبادی	خراسان جنوبی	۱۶	یعقوب خلچ	قزوین		
۵	حسینعلی نیستانی	خراسان شمالی	۱۷	سید مرتضی سجادی حور	اردبیل		
۶	علیرضا دهقانی حبیب آبادی	اصفهان	۱۸	حمیدرضا دولو	سمنان		
۷	مجید دهقان	یزد	۱۹	حمزه صالحی راد	مازندران		
۸	علی عزیزی	ایلام	۲۰	سعید دهقان	هرمزگان		
۹	بابک کریم نواز	آذربایجان شرقی	۲۱	حسین رحمانی	کردستان		
۱۰	سههاب آزموده	کرمانشاه	۲۲	اصغر نگارستانی	کرمان		
۱۱	علی شیر افکن	همدان	۲۳	محسن دوروباف	یزد		
۱۲	بشار آذرگ	آذربایجان غربی					

