

فصل ۳

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات

روابط کاربردی در ساخت مصنوعات


۱ محاسبه درصد دور ریز ورق

$$100 \times (\text{مساحت کل ورق} / \text{مساحت دور ریز}) = \text{درصد دور ریز ورق}$$

۲ محاسبه طول اولیه ورق در خم کاری با زاویه ۹۰ درجه

$$L = a + b - A \quad A = \frac{R}{\gamma} + t$$

۳ محاسبه طول اولیه ورق در خم کاری با زاویه کمتر از ۹۰ درجه (تابع ضخامت و شعاع خم)

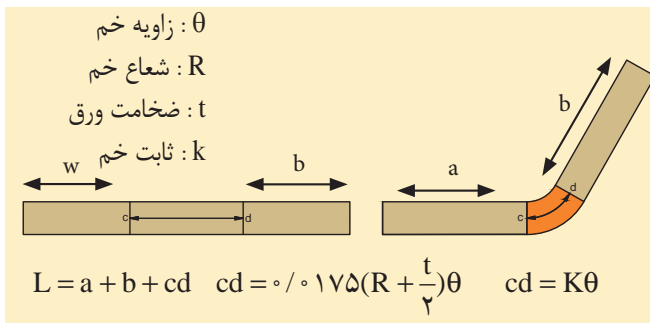

۴ محاسبه حد مجاز در اتصالات پیچک

حد مجاز	شکل پیچک	نوع پیچک
$G = W + 3T$		پیچک ساده
$C = 2W + 4T$		پیچک کشویی
$k = W + 3T$		پیچک گوشه

جدول راهنمای انتخاب متغیرهای ایجاد نقطه جوش برای فولاد کربنی گالوانیزه (الکتروده کلاس A و قطر عدسی جوش ۸/ میلی متر)


ضخامت ورق پایه (میلی متر)	زمان جوشکاری (سیکل)				تعداد سیکل جوشکاری (تعداد ورقه در هر دو ورقه)	شدت جریان (KA)	تعداد سطوح گالوانیزه (۱۰ μm)							
	دو ورق		سه ورق				۱	۲	۳	۴	۵	۶		
	تعداد سطوح گالوانیزه کمتر از ۴ و ضخامت ورق دوم کمتر یا مساوی ۱/۵ میلی متر	تعداد سطوح گالوانیزه مساوی ۴ و ضخامت ورق دوم بیشتر از ۱/۵ میلی متر	تعداد سطوح گالوانیزه کمتر از ۴ و ضخامت ورق سوم کمتر یا مساوی ۱/۵ میلی متر	تعداد سطوح گالوانیزه بزرگتر یا مساوی ۴ و ضخامت ورق سوم بزرگتر از ۱/۵ میلی متر										
۰/۶	۶	۸	۸	۸	۶	۹/۵	۸/۵	۹/۷	۱۰/۵	۱۱/۵	۱۲/۵	۱۱/۵	۱۱/۵	۱۲/۵
۰/۷	۸	۱۰	۱۰	۱۰	۸	۹/۵	۸/۵	۹/۷	۱۰/۵	۱۱/۵	۱۲/۵	۱۱/۵	۱۱/۵	۱۲/۵
۰/۸	۸	۱۰	۱۰	۱۰	۸	۹/۳	۸/۶	۱۰/۰	۱۰/۷	۱۱/۲	۱۱/۸	۱۱/۸	۱۱/۸	۱۲/۳
۰/۹	۸	۱۰	۱۰	۱۰	۸	۹/۷	۸/۷	۱۰/۴	۱۱/۰	۱۱/۶	۱۲/۲	۱۲/۲	۱۲/۲	۱۲/۶
۱/۰	۱۰	۱۲	۱۲	۱۲	۱۰	۹/۸	۸/۸	۱۰/۵	۱۱/۰	۱۱/۶	۱۲/۲	۱۲/۲	۱۲/۲	۱۲/۷
۱/۲	۱۰	۱۲	۱۲	۱۲	۱۰	۹/۰	۹/۰	۱۰/۳	۱۱/۰	۱۲/۰	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۳/۲

جدول راهنمای انتخاب متغیرهای تشکیل نقطه جوش برای ورق فولاد کم کربن
(الکتروود کلاس A با قطر عدسی جوش ۸/۰ میلی‌متر)



شدت جریان الکتریکی (kA)																		
ضخامت ورق پایه (mm)	زمان اعمال فشار بعد از ایجاد جوش (سیکل)	نبروی الکتروود (دکاتیون)	زمان جوشکاری (سیکل)		ضخامت (mm)	ضخامت ورق سوم (mm)						۲						
			سه ورق	دو ورق		۰	۰/۶	۰/۷	۰/۸	۰/۹	۱/۰		۱/۲	۱/۵	۱/۸-۲	۲/۵		
۱/۵	۱۲	۴۰۰	۴(۵+۱)	۴(۴+۱)	۱/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵
					۱/۸-۲	۱۲/۷	۱۲/۷	۱۲/۷	۱۲/۷	۱۲/۷	۱۲/۷	۱۲/۷	۱۲/۷	۱۲/۸	۱۲/۸	۱۲/۸	۱۲/۸	۱۲/۸
۱/۸-۲	۱۵	۴۵۰	۵(۵+۱)	۵(۴+۱)	۲/۵	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۲/۶
					۳	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۰
۲/۵	۱۵	۵۰۰	۵(۶+۱)	۵(۵+۱)	۲/۵	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۳/۲
					۳	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴	۱۳/۴
۳	۲۰	۵۵۰	۶(۶+۱)	۶(۵+۱)	۲/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵	۱۳/۵
					۳	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶	۱۳/۶

۳ رابطه محاسبه قطر متوسط دکمه جوش

 (A) دکمه جوش متقارن



 (B) دکمه جوش نامتقارن

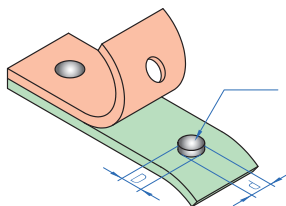

$$\text{قطر متوسط دکمه جوش} = \frac{D + d}{۲}$$

$$\text{ضخامت ورق} = \sqrt{5/5} = 5 \text{ حداکثر قطر قابل قبول}$$

$$\text{ضخامت ورق} = \sqrt{4} = 4 \text{ حداقل قطر قابل قبول}$$

$$\text{ضخامت ورق} = \sqrt{5} = 5 \text{ قطر مطلوب}$$

۱- وزن مخصوص

$$W = \gamma \cdot V$$

W: وزن جسم
 γ : وزن مخصوص
 V: حجم

۲- ظرفیت کپسول استیلن

در کپسول ۴۰ لیتری ۴۱٪ آن را استن اشغال کرده است. هر لیتر استن در فشار ۱۵bar می تواند ۳۷۵ لیتر استیلن در خود حل کند.

حجم داخلی کپسول استیلن لیتر $V = 40$
 لیتر $16/4 = 0/41 \times 40 =$ مقدار استن

به طور تقریب ۱۶ لیتر

لیتر $Q = 16 \times 375 = 6000 =$ ظرفیت کپسول استیلن

$$\frac{6000}{1000} = 6 \text{ مترمکعب}$$

۳- ظرفیت کپسول اکسیژن

$$Q = P \times V$$

حجم \times فشار = ظرفیت

$$Q = 150 \times 40 = 6000 \text{ Lit}$$

۴- محاسبات گاز استیلن

حجم گاز حل شده در ۱ لیتر استن × حجم استن کپسول = حجم کپسول

$$V = 16 \times 25 = 400 \text{ لیتر}$$

$$V_{GA} = P \times V$$

حجم گاز حل شده در استن × فشار مانومتر = حجم گاز استیلن

$$V = P \times V \text{ و } V = 15 \times 400 = 6000 \text{ حجم گاز به لیتر}$$

۸۵۴ لیتر استیلن در فشار اتمسفر برابر یک کیلوگرم وزن دارد.

$$1/171 \text{ Kg/m}^3 = \text{وزن مخصوص گاز استیلن}$$

$$6000 \div 854 = 7/025 \text{ Kg}$$

۶۰۰۰ لیتر استیلن چقدر وزن دارد؟

کاربرد فرمول‌ها

مثال: وزن یک کپسول استیلن قبل از کار ۷۰/۴ کیلوگرم و پس از کار ۶۷ کیلوگرم می‌باشد حجم گاز مصرفی را به دست آورید.

اختلاف وزن به کیلوگرم $70/4 - 67 = 3/4$

حجم گاز به لیتر $3/4 \times 854 = 2903/6$

۵- محاسبات گاز اکسیژن


$$V_{GQ} = V \times P$$

فشار مشخص شده توسط مانومتر × گنجایش کپسول بر حسب لیتر = حجم گاز اکسیژن

یک کپسول ۴۰ لیتری اکسیژن با فشار ۱۵۰ اتمسفر پر شده محتوی

لیتر گاز $V_{GQ} = 40 \times 150 = 6000$ و $V_{GQ} = V \times P$

شماره‌های مختلف سر مشعل جوشکاری

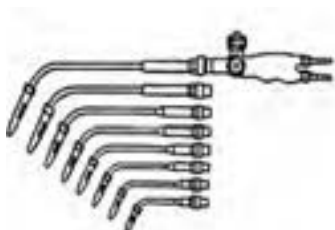

۰/۵ - ۱	۴ - ۶	۱۴ - ۲۰
۱ - ۲	۶ - ۹	۲۰ - ۳۰
۲ - ۴	۹ - ۱۴	

۶- حجم گاز اکسیژن مصرفی

ضریب ثابت $100 \times$ قدرت متوسط سر مشعل = حجم گاز اکسیژن مصرفی بر حسب لیتر در ساعت

$$Q = MB \times 100 \text{ L/h}$$

مثال: برای جوشکاری یک قطعه فولادی اگر از سر مشعل شماره ۴ تا ۶ استفاده شود حجم اکسیژن مصرفی را در یک ساعت حساب کنید.

$$MB = \frac{4+6}{2} = 5$$

$$Q = MB \times 100$$

$$Q = 5 \times 100 = 500 \text{ L/h}$$

۷- محاسبه زمان جوشکاری

$$t = \frac{V \times P}{MB \times 100}$$

در رابطه فوق t = زمان جوشکاری بر حسب ساعت

V = حجم کپسول بر حسب لیتر آب

P مصرفی = تفاضل فشار اولیه و ثانویه (فشار کار شده)

MB = قدرت متوسط سر مشعل

100 = ضریب ثابت می باشد.

P مصرفی = $P_2 - P_1$ (فشار ثانویه - فشار اولیه)

مثال: مانومتر ثابت اکسیژنی فشار 100 اتمسفر را نشان می دهد. با گاز محتوی کپسول به وسیلهٔ یک شماره ۴-۶ چند ساعت می توان جوشکاری نمود (حجم کپسول 40 لیتر می باشد).

$t = ?$

$V = 40$ لیتر

$P = 100$ اتمسفر


$$t = \frac{V \times P}{MB \times 100}$$

$$MB = \frac{4+6}{2} = 5$$

$$t = \frac{40 \times 100}{5 \times 100} = 8 \text{ ساعت}$$

اشکال و مقاطع استاندارد مربوط به فلزات

فلزات در شکل‌ها و مقاطع متفاوتی تولید و روانه بازار می‌شوند. شکل زیر انواع اشکال و مقاطع مربوط به فلزات را نشان می‌دهد.

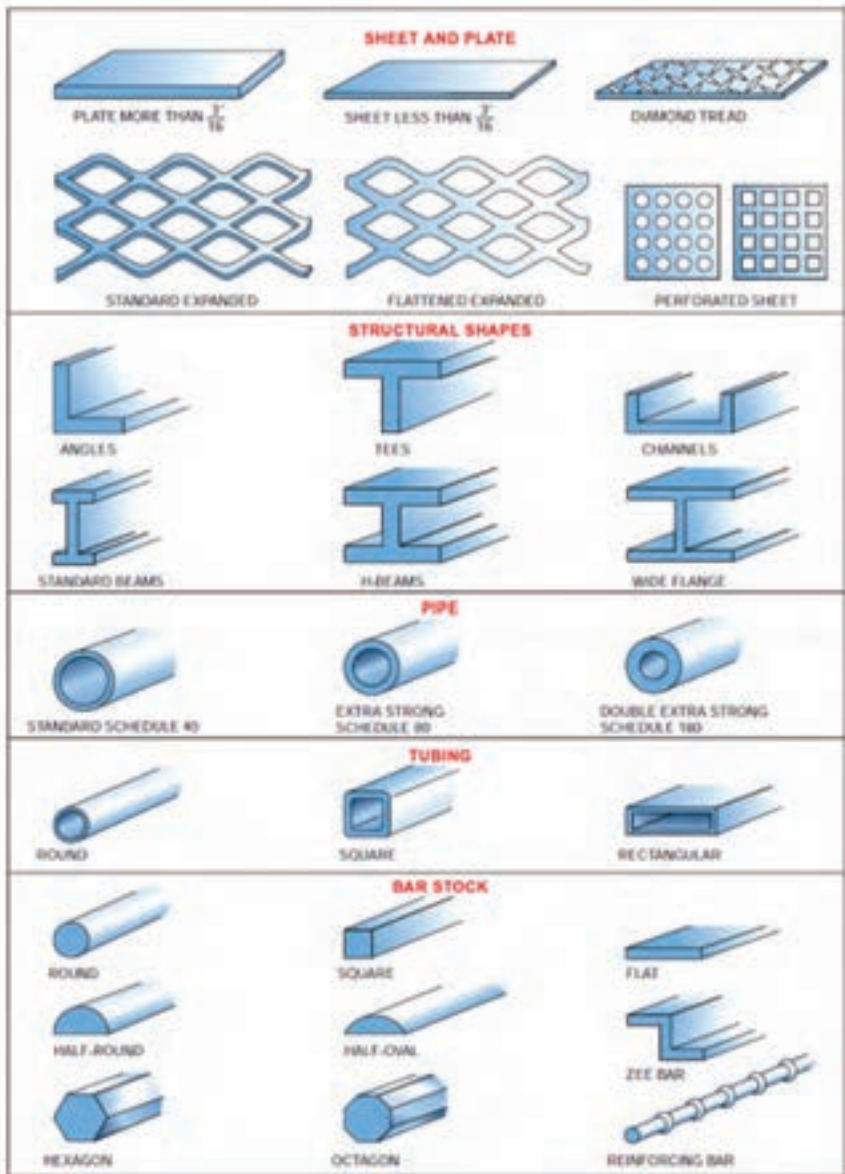

عیوب رایج در برش کاری گیوتین






ردیف	نام عیب	تصویر	دلایل عیب	برطرف کردن عیب
۱	گیرکردن تیغه‌ها		کم بودن لقی بین تیغه‌ها	تنظیم لقی بین تیغه‌ها
۲	پلیسه کردن لبه ورق		زیاد بودن لقی بین تیغه‌ها	تنظیم لقی بین تیغه‌ها
۳	خم شدن لبه ورق			
۴	گیرکردن ورق بین تیغه‌ها			
۵	مستهلك شدن سطح شابلن پشتی دستگاه		تماس ورق با سطح شابلن پشتی در حین برش کاری	فعال نمودن کلید برگشت به عقب شابلن در حین برش کاری

توانایی برش قیچی‌های نیبلر

قدرت برش قیچی

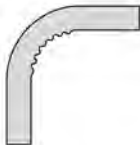ردیف	نوع فلز ۱	مقاومت فلز بر حسب N/m^2	حداکثر ضخامت برش به میلی‌متر
۱	فولاد ساختمانی	۴۰۰	۲/۷
۲	فولاد آلیاژی	۶۰۰	۲/۲
۳	فولاد ضد زنگ	۸۰۰	۱/۶
۴	فلزات غیر آهنی (آلومینیم و غیره)	۲۵۰	۳/۵

عیوب رایج در خم کاری لوله


شکل عیب	نام عیب	دلیل به وجود آمدن	روش برطرف کردن
	چروکیدگی جدار داخلی Wrinkled bend	شعاع نامناسب	افزایش شعاع
		کم بودن ضخامت لوله	افزایش ضخامت لوله
	پهن شدن خم (Flattened bend)	سایز لوله برای دستگاه زیاد است	استفاده از سایز مناسب قالب‌های دستگاه
		لوله در طول خم دچار لهیدگی شده	افزایش ضخامت لوله
		فشار زیاد قالب در طول عملیات خم کاری	استفاده از خم کن دارای غلتک به جای قالب
	پیچیدن خم (Kinked bend)	سایز لوله برای دستگاه زیاد است	استفاده از سایز مناسب قالب‌های دستگاه
		بخش عمودی لوله به شکل صحیح در قالب قرار نگرفته	قرار دادن مناسب لوله در دستگاه
	جا انداختن روی لوله (Scored tubing)	قالب مورد استفاده برای لوله بزرگ است	استفاده از قالب یا غلتک مناسب با سایز لوله
		قالب یا غلتک دستگاه فرسوده یا خراب است	تعمیر یا تعویض قالب یا غلتک
		جسم خارجی یا کثیفی روی قالب یا غلتک وجود دارد	تمیز کردن قالب یا غلتک
		فرسوده شدن غلتک	تعمیر یا تعویض غلتک
	تغییر شکل بیش از اندازه لوله (Excessive tubing deformation)	تنظیمات نامناسب دستگاه	هم ترازای مناسب قالب با سایر بخش‌های دستگاه خم
		فشار بیش از حد در نگهداشتن لوله (معمولاً در لوله‌های نازک)	کاهش فشار نگهدارنده یا گیره

کاهش می‌دهد	افزایش می‌دهد	عناصر	
نقطه ذوب، چقرمگی، قابلیت جوشکاری	استحکام، سختی، قابلیت سخت کاری	کربن	۹ ۳ ۵
قابلیت جوشکاری	الاستیسیته، استحکام، قابلیت آبکاری عمقی، سختی در حالت گرم، مقاومت در مقابل خوردگی، جداشدن گرافیت در چدن خاکستری	سیلیسیم	
انبساط، استحکام در مقابل ضربه	سیلان، شکنندگی در حالت سرد، استحکام در حالت گرم	فسفر	
استحکام در مقابل ضربه	شکنندگی براده، غلظت در حالت مذاب، شکنندگی در حالت گداخته بودن	گوگرد	
قابلیت براده برداری، جداشدن گرافیت در چدن خاکستری	قابلیت آبکاری عمقی، استحکام، استحکام در مقابل ضربه، استحکام در مقابل ساییدگی	منگنز	۹ ۳ ۵
انبساط حرارتی	چقرمگی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت الکتریکی، دوام در حرارت‌های بالا، قابلیت آبکاری عمقی	نیکل	
انبساط (به مقدار کم)	سختی، استحکام، استحکام در حالت گرم، درجه حرارت آبکاری، دوام برندگی، استحکام در مقابل ساییدگی، مقاومت در مقابل خوردگی	کرم	
حساسیت در مقابل حرارت‌های بالا	دوام، سختی، چقرمگی، استحکام در حالت گرم	وانادیم	
انبساط، قابلیت کوره کاری	سختی، استحکام در حالت گرم، دوام	مولیبدن	
چقرمگی، حساسیت در مقابل حرارت‌های بالا	سختی، دوام برندگی، استحکام در حالت گرم	کبالت	
انبساط (به مقدار کم)	سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، درجه حرارت آبکاری، استحکام در حالت گرم، دوام در حرارت‌های بالا، دوام برندگی	ولفرام (تنگستن)	


جدول رنگ و فرم جرقه‌ها در سنگ‌زدن قطعات فولادی

انواع فولاد	شکل جرقه
فولاد قابل سخت‌کاری سطحی؛ ck۱۵ شعاع‌های مستقیم با دسته‌های جرقه کربن - تأثیر کربن	
فولاد قابل بهسازی؛ ck۴۵ دسته جرقه‌های خاری شکل کربن - تأثیر کربن	
فولاد ابزار؛ ck۱۰۰ دسته جرقه‌های منشعب‌شده زیاد کربن - تأثیر کربن	
فولاد ابزار آلیاژی جرقه‌های متراکم کربن - تأثیر کربن و سیلیسیم	
فولاد فنر اشعه نازک به شکل سر نیزه - تأثیر کربن و مولیبدن	
فولاد ابزار آلیاژی اشعه نازک با انتهای اسپری شکل - تأثیر تنگستن	
فولاد ابزار گرم‌کار با دسته جرقه‌های کم کربن در انتها - تأثیر تنگستن و سیلیسیم	
فولاد ابزار سردکار دسته گندم کوتاه، در حالت سخت‌شده - با دسته جرقه‌های کربن زیاد - تأثیر تنگستن و کربن	
فولاد تندبر اشعه‌های کربن منقطع با جرقه‌های کروی شکل - کم کربن - تأثیر وانادیم و کرم	


تقسیم‌بندی فرایندهای جوشکاری براساس نوع اتصال، منبع انرژی، منبع حرارتی، بار مکانیکی و نوع حفاظت

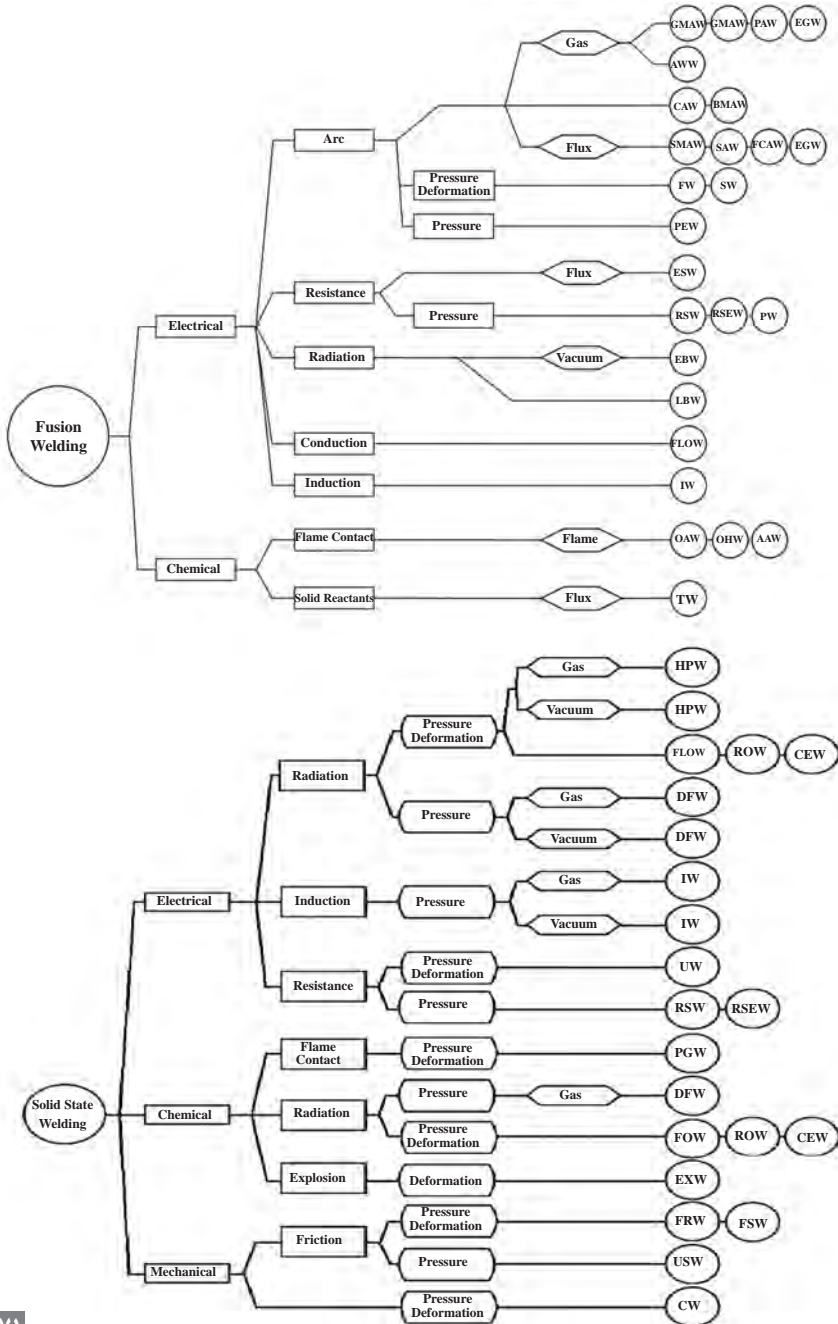


فرایند SMAW

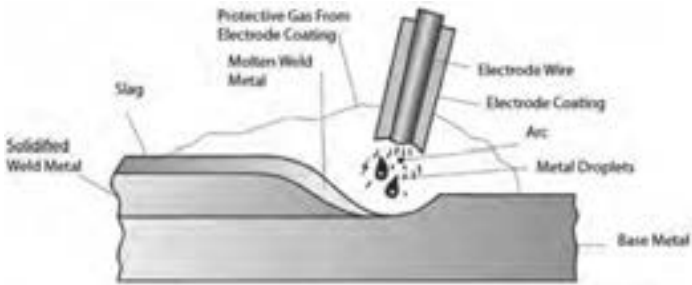


فرایند GMAW

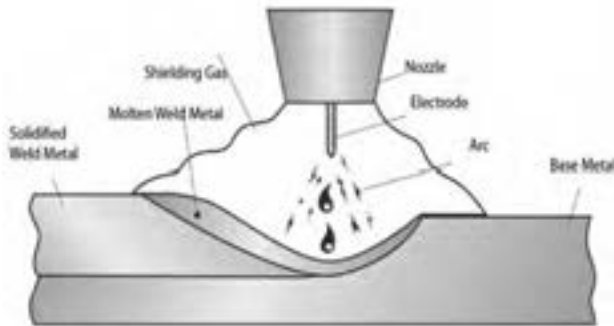


فرایند FCAW

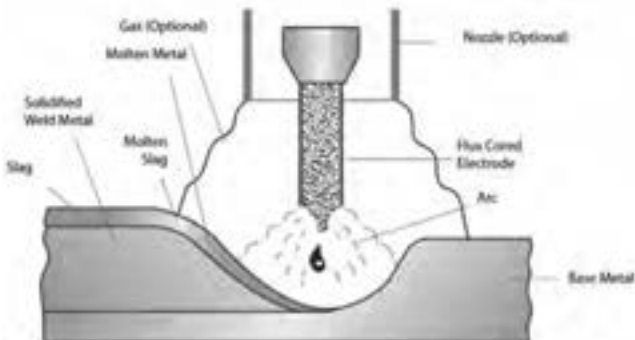


فرایند SAW

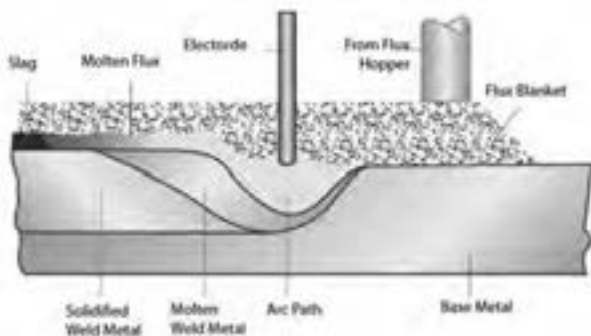


فرایند GTAW

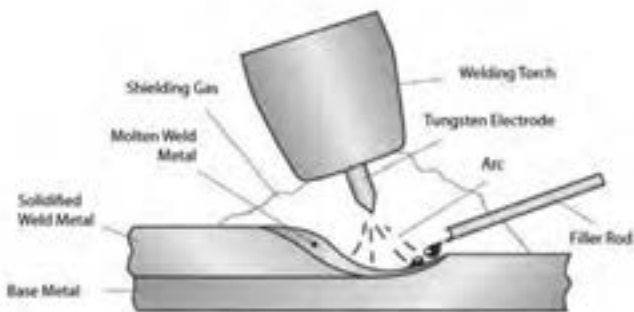


فرایند PAW

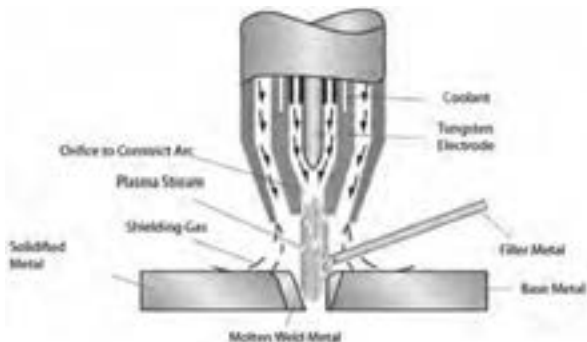


فرایند CAW

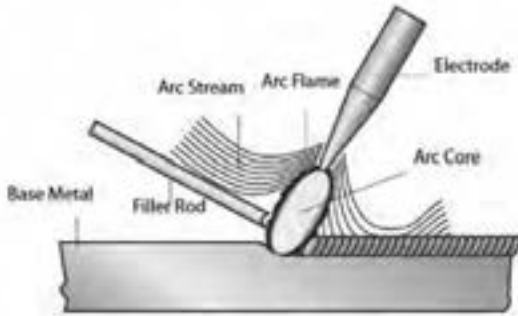


فرایند ESW

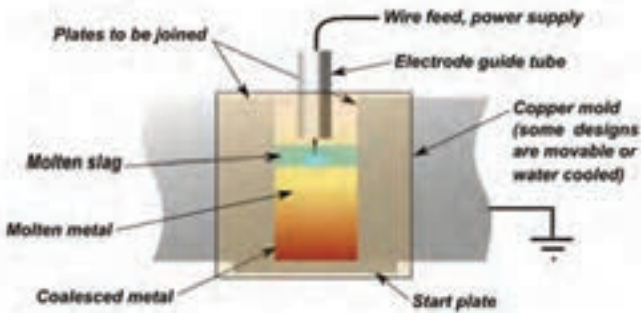


فرایند EGW

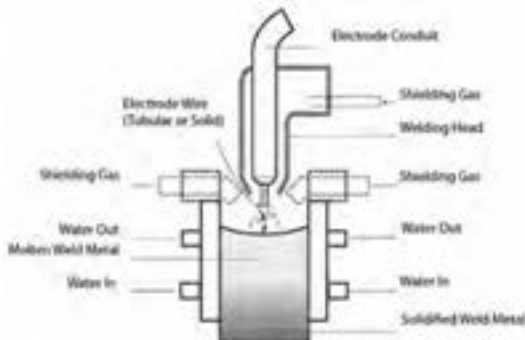


فرایند SW

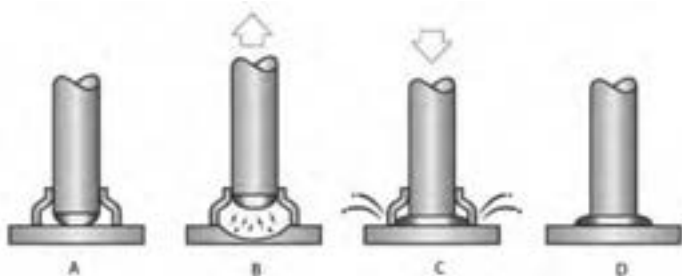

فرایند (TB) Torch Brozing

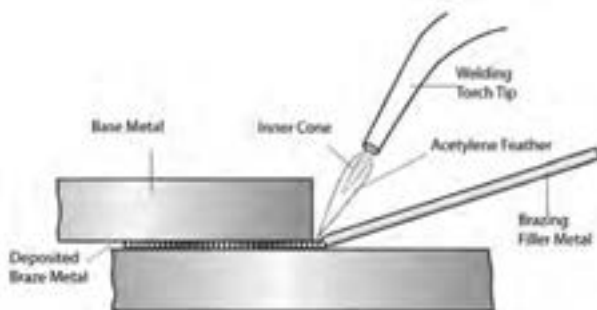


فرایند OAW/OFW

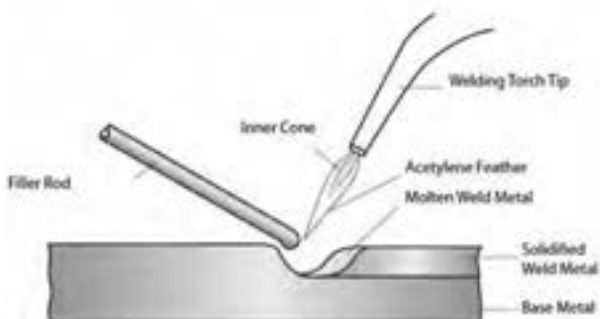

راهنمای انتخاب متغیرهای جوشکاری

توضیحاتی جهت انتخاب بهتر متغیرهای جوشکاری بیان شده است.

متغیر	توضیحات
قطر الکتروود	برای انتخاب قطر الکتروود نوع اتصال، وضعیت جوشکاری، آماده‌سازی اتصال، توانایی الکتروود در حمل جریان الکتریکی، راندمان اتلاف نرخ رسوب و توانایی در حفظ خواص پایه
جریان	اگر جریان جوشکاری بیش از حد زیاد یا کم باشد، باعث ایجاد عیب در جوش خواهد شد. اگر جریان خیلی زیاد باشد، الکتروود سریع‌تر ذوب می‌شود در نتیجه حوضچه جوش بزرگ و نامنظم می‌شود. اما اگر جریان خیلی کم باشد، گرمای کافی برای ذوب کردن فلز پایه تأمین نخواهد شد، در نتیجه حوضچه جوش کوچک و باریکی تشکیل می‌شود.
طول قوس	اگر طول قوس یا ولتاژ زیاد باشد، گرمای زیاد باعث ذوب شدن الکتروود به صورت گلوله‌ای شده که در اثر آن پاشش زیاد می‌شود، گرده جوش نامنظم با ذوب ناقص بین فلز پایه و فلز رسوب شونده ایجاد می‌شود. اما اگر طول قوس و ولتاژ خیلی کم باشند، حرارت کافی برای ذوب به وجود نمی‌آید، و فلز پایه را به خوبی ذوب نمی‌کند، و اغلب به قطعه کار می‌چسبد. در نهایت یک گرده جوش غیریکنواخت و باریک ایجاد می‌کند.
سرعت پیشروی	هنگامی که سرعت پیشروی بسیار زیاد باشد، حوضچه جوش به مدت طولانی پایدار نمی‌ماند، در نتیجه ناخالصی و گازها در حوضچه باقی می‌مانند. گرده جوش باریک تشکیل می‌شود. اما وقتی سرعت پیشروی خیلی کم باشد، گرده جوش پهن و برجسته و در نتیجه گرما زیاد ایجاد می‌شود.
زاویه الکتروود	زاویه الکتروود به‌طور ویژه در جوش‌های گوشه و شباری از اهمیت بالایی برخوردار است. زاویه صحیح الکتروود در شکل زیر آمده است:

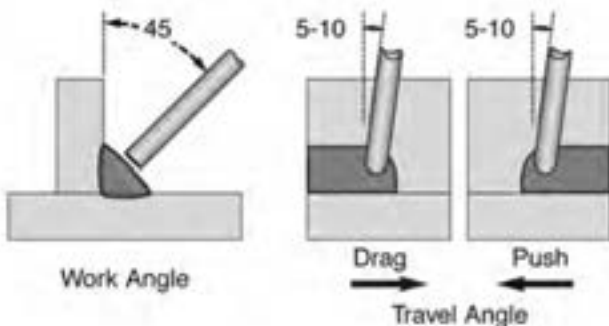



۱ کلید روشن - خاموش

۲ آلام سه فاز: نشان دهنده اتصال فازها به برق

۳ آلام ترموستات: هنگام گرم شدن دستگاه این چراغ روشن و دستگاه غیرفعال می‌گردد تا زمانی که دستگاه خنک شده و مجدد آماده کار شود.

۴ ولوم تنظیم آمپر

۵ Arc Force: تنظیم کننده پایداری قوس (مورد استفاده در الکترودهایی که قوس ناآرامی دارند).

۶ کلید انتخاب حالت کاری دستگاه (جوشکاری الکتروود دستی یا تیگ)

۷ محل اتصال کنترل از راه دور به دستگاه

۸ ترمینال های انتخاب قطبیت

نمادهای جوشکاری


در جدول زیر نمادهای جوشکاری براساس استاندارد AWS ارائه شده است.

GROOVE							
SQUARE	SCARF	V	BEVEL	U	J	FLARE-V	FLARE-BEVEL






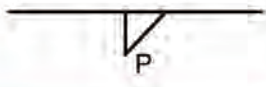
FILLET	PLUG	SLOT	STUD	SPOT OR PROJECTION	SEAM	BACK OR BACKING	SURFACING	EDGE

Note: The reference line is shown as a dashed line for illustrative purposes.



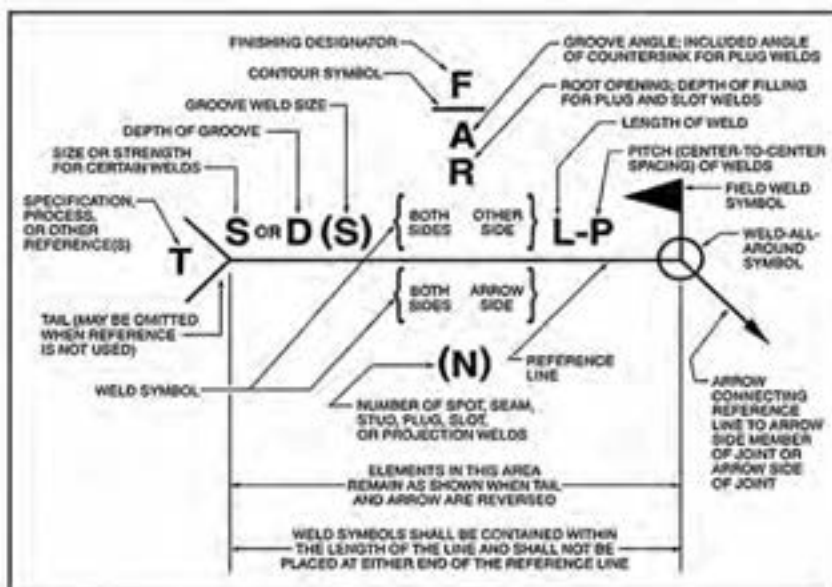

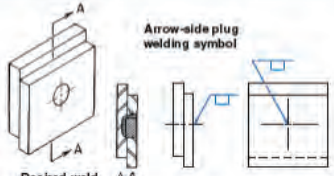
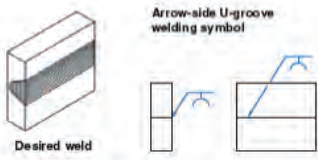
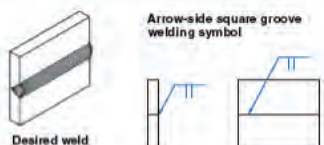
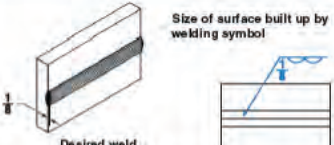

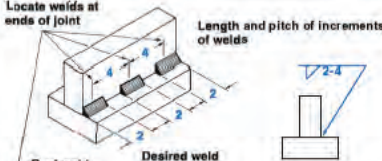
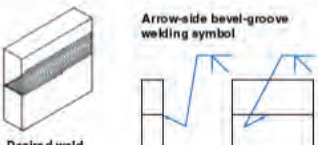
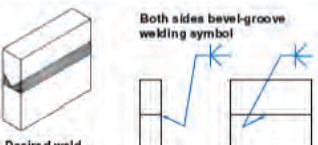
WELD-ALL-AROUND	FIELD WELD	MELT-THROUGH	CONSUMABLE INSERT (SQUARE)	BACKING (RECTANGLE)	SPACER (RECTANGLE)	CONTOUR		
						FLUSH OR FLAT	CONVEX	CONCAVE

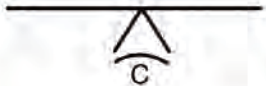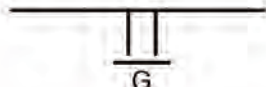

Note: See D4.5 in Annex D for commentary on Figure 3.





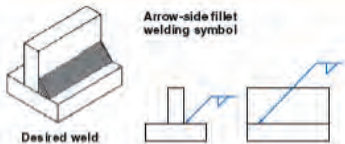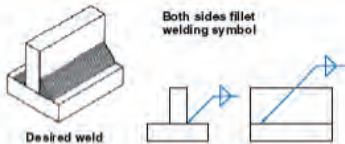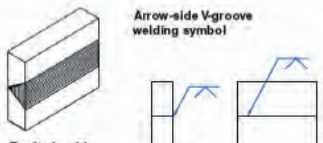



















Method	Symbol	Example
Chipping	C	
Grinding	G	
Hammering	H	
Machining	M	
Rolling	R	
Peening	P	

 راهنمای استفاده از علائم جوشکاری در نقشه‌های جوش

 <p>Arrow-side fillet welding symbol</p> <p>Desired weld</p>	 <p>Both sides fillet welding symbol</p> <p>Desired weld</p>
 <p>Arrow-side V-groove welding symbol</p> <p>Desired weld</p>	 <p>Fillet weld all around symbol</p> <p>Desired weld</p>
 <p>Arrow-side plug welding symbol</p> <p>Desired weld</p> <p>A-A</p>	 <p>Arrow-side U-groove welding symbol</p> <p>Desired weld</p>
 <p>Arrow-side square groove welding symbol</p> <p>Desired weld</p>	 <p>Size of surface built up by welding symbol</p> <p>Desired weld</p>
 <p>Entire surface built up by welding symbol</p> <p>Desired weld</p>	 <p>Locate welds at ends of joint</p> <p>Length and pitch of increments of welds</p> <p>Desired weld</p>
 <p>Arrow-side bevel-groove welding symbol</p> <p>Desired weld</p>	 <p>Both sides bevel-groove welding symbol</p> <p>Desired weld</p>


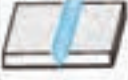


















وضعیت‌های جوشکاری


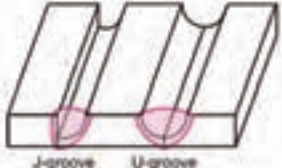

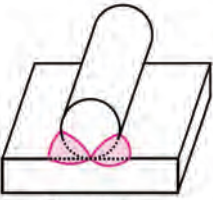
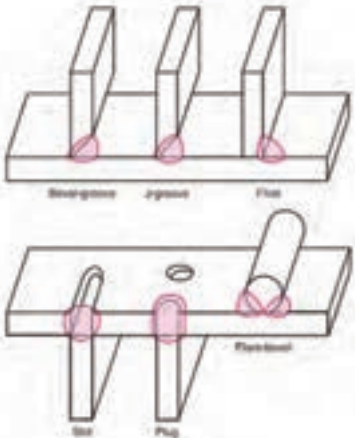
در جدول زیر وضعیت‌های جوشکاری براساس استاندارد AWS و ISO IEN ذکر شده است.









AWS according to ASME section IX EN according to ISO 6947, NEN-EN 287				Welding positions according to EN 26947	
 AWS: 1G EN: PA	 AWS: 1F EN: PA	 AWS: 1C EN: PA	 AWS: 2F EN: PB	 PA	 PB
 AWS: 2G EN: PC	 AWS: 3F EN: PB	 AWS: 2C EN: PC	 AWS: 3F EN: PB	 PC	 PB
 AWS: 3G EN: PG (down) PF (up)	 AWS: 3F EN: PG (down) PF (up)	 AWS: 5G EN: PG (down) PF (up)	 AWS: 5F EN: PG (down) PF (up)	 PF	 PG
 AWS: 4G EN: PE	 AWS: 4F EN: PD	 AWS: 6G EN: H-L645	 AWS: 4F EN: PD	 PE	 PD

اتصالات جوش

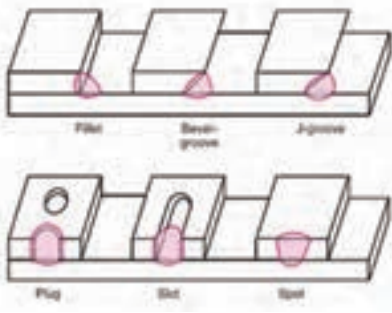جدول زیر انواع اتصالات جوش را همراه با وضعیت جوشکاری نشان می‌دهد.


Position of Welding	Bead Welds	Groove Welds			Fillet Welds	
	Flat Plate	Butt Joint	Corner Joint	Toe Joint	Lap Joint	
A Flat						
B Horizontal						
C Vertical						
D Overhead						


شکل اتصال	نوع جوش	نوع اتصال
 <p>But Bevel-groove V-groove</p>	Square - groove butt weld	اتصال لب به لب (Butt joint)
	Bevel - groove butt weld	
	V - groove butt weld	
 <p>J-groove U-groove</p>	J - groove butt weld	
	U - groove butt weld	
 <p>Flare-V</p>	Flare -V- groove butt weld	
 <p>Flare-bevel</p>	Flare - bevel - groove butt weld	
 <p>Bevel-groove J-groove Fillet Slot Plug Flare-bevel</p>	Fillet weld	اتصال سه پری (T - joint)
	Plug weld	
	Slot weld	
	Bevel - groove weld	
	J - groove weld	
	Flare - bevel - groove weld	
	Melt - through weld	

	Fillet weld	انصال لب روی هم (Lap joint)
	Plug weld	
	Slot weld	
	Spot weld	
	Bevel - groove weld	
	J - groove weld	
	Flare - bevel - groove weld	
	Fillet weld	زاویه خارجی (Corner joint)
	Square - groove weld or butt weld	
	V - groove weld	
	J - groove weld	
	Flare_V-groove weld	
	Edge weld	
	Corner - flange weld	

جوش - اتصال - وضعیت جوشکاری

در شکل زیر انواع طرح اتصال و جوش در وضعیت‌های مختلف براساس استاندارد AWS نشان داده شده است.

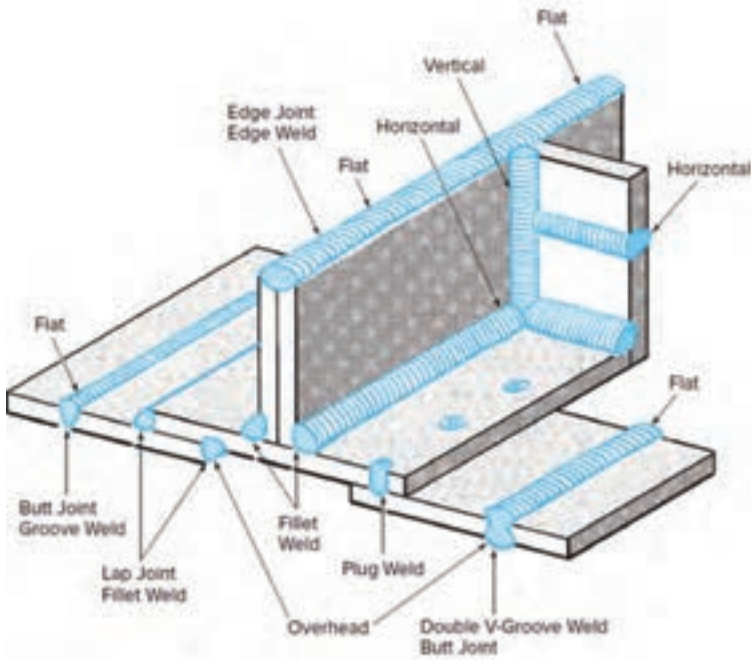

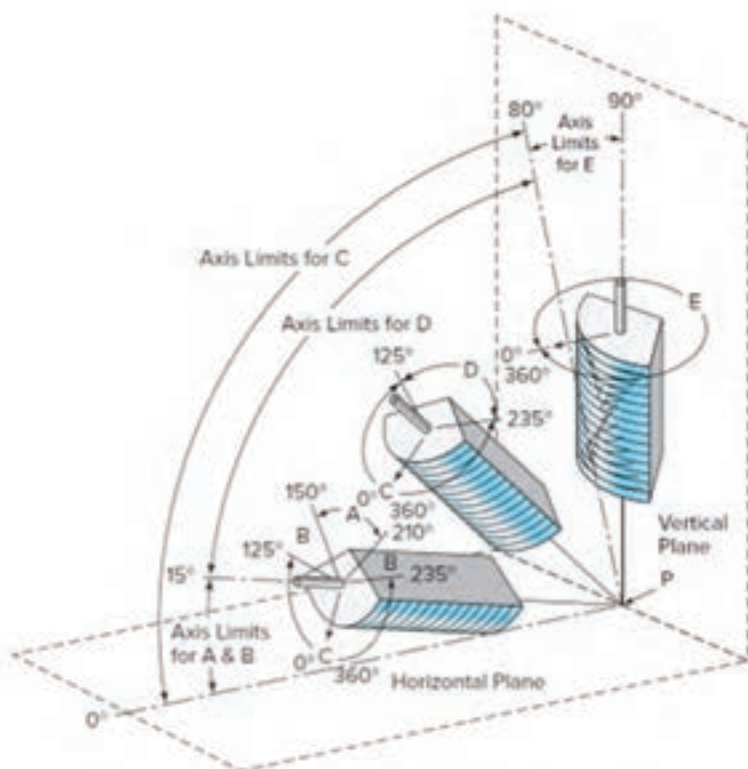


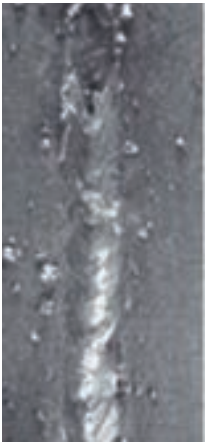





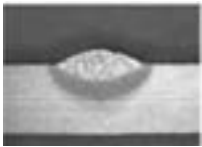



Tabulations of Positions of Fillet Welds







Position	Diagram Reference	Inclination of Axis	Rotation of Face
Flat	A	0-15°	150-210°
Horizontal	B	0-15°	125-150°
			210-235°
Overhead	C	0-80°	0-125°
			235-360°
Vertical	D	15-80°	125-235°
			E

ارتباط بین متغیرهای الکتریکی و مشخصات جوش

جدول زیر عیوب ایجاد شده در فرایند جوشکاری SMAW را با الکتروود EY 018 نشان می‌دهد. با توجه به این اطلاعات می‌توان نوع عیب‌ها و دلایل تشکیل آنها را در قطعات واقعی تعیین نمود.








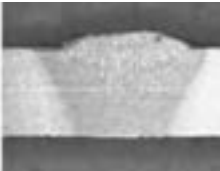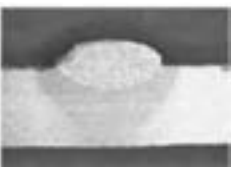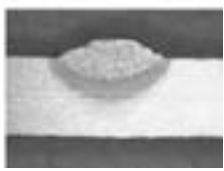

جریان خیلی بالا	جریان خیلی پایین	جریان، ولتاژ، سرعت پیشروی مناسب	متغیرهای جوشکاری مشخصات جوش
			مقطع جوش
			ظاهر جوش
<p>پاشش بیش از حد سوختگی کناره جوش که موجب ضعف در اتصال می‌شود نرخ رسوب نامنظم هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش بیش از حد پیشروی با سرعت کم هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش منظم و یکنواخت بدون سوختگی کناره جوش یکنواخت در مقطع عرضی جوش عالی با کمترین هزینه مواد و نیروی کار</p>	توضیحات










سرعت پیشروی بسیار آهسته	سرعت پیشروی بسیار سریع	طول قوس و ولتاژ بسیار بالا	متغیرهای جوشکاری مشخصات جوش
			مقطع جوش
			ظاهر جوش
<p>گرده جوش بیش از حد (انباشتگی زیاد) زمان مصرف شده بسیار زیاد است هدر دادن مواد مصرفی و زمان تولیدی</p>	<p>گرده جوش بسیار کوچک و نامنظم فلز جوش ناکافی (در تصویر مقطع جوش) اتصال ضعیف هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش بسیار نامنظم با نفوذ کم فلز جوش به خوبی محافظت نشده است جوش ناکارآمد هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	توضیحات

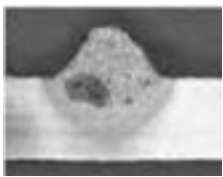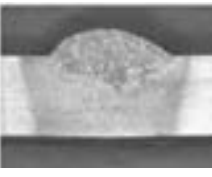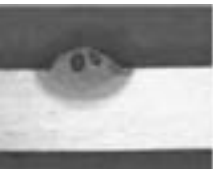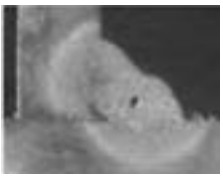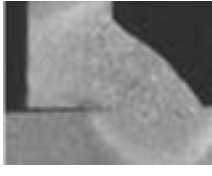جریان خیلی بالا	جریان خیلی پایین	جریان، ولتاژ، سرعت پیشروی مناسب	متغیرهای جوشکاری مشخصات جوش
			مقطع جوش
			ظاهر جوش
<p>پاشش بیش از حد سوختگی کناره جوش و ضعف در اتصال نرخ رسوب نامنظم هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش بیش از حد سرعت پیشروی آهسته هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش منظم و یکنواخت عدم وجود سوختگی کناره جوش، روی هم رفتگی، انباشتگی گرده یکنواختی در مقطع جوش جوش عالی با کمترین هزینه مواد و نیروی کار</p>	توضیحات

ارتباط بین متغیرهای جوشکاری و مشخصات جوش در فرایند FCAW بدون گاز محافظ




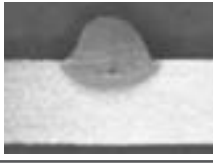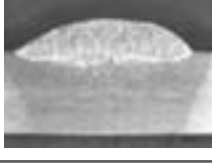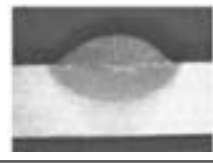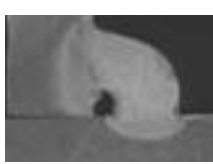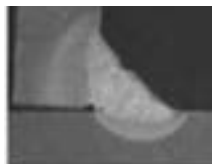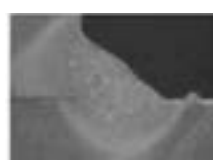





جدول زیر عیوب ایجاد شده در فرایند جوشکاری FCAW بدون گاز محافظ را نشان می‌دهد. با توجه به این اطلاعات می‌توان نوع عیب‌ها و دلایل تشکیل آنها را در قطعات واقعی تعیین نمود.

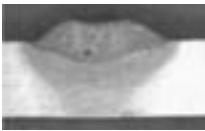








حفاظت ناکافی (گاز محافظ)	سرعت پیشروی بسیار کم	سرعت پیشروی بسیار زیاد	متغیرهای جوشکاری مشخصات جوش
			مقطع جوش شیاری
			مقطع جوش گوشه
			ظاهر جوش
پاشش و تخلخل بیش از حد نفوذ ضعیف حفاظت ناکافی هدر دادن مواد	گرده جوش بیش از حد ساق جوش نابرابر هدر دادن مواد مصرفی	گرده جوش بسیار باریک و نامنظم فلز جوش ناکافی در مقطع عرضی خواص مکانیکی ضعیف سوختگی کناره جوش	توضیحات

ولتاژ بسیار پایین	ولتاژ بسیار بالا	جریان، سرعت و ولتاژ مناسب	متغیرهای جوشکاری مشخصات جوش
			مقطع جوش شکاری
			مقطع جوش گوشه
			ظاهر جوش
تحدب زیاد گرده عدم تمیزی سر باره هدر دادن مواد مصرفی	پاشش و تخلخل بیش از حد تحدب بیش از حد گرده سوختگی کناره جوش گرده جوش نامنظم اتصال ضعیف	گرده یکنواخت عدم سوختگی کناره جوش عدم روی هم افتادگی و تحدب زیاد گرده جوش عالی و کمترین هزینه ممکن	توضیحات

ارتباط بین متغیرهای جوشکاری و مشخصات جوش در فرایند FCAW با گاز محافظ





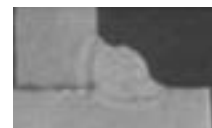
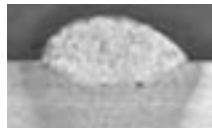
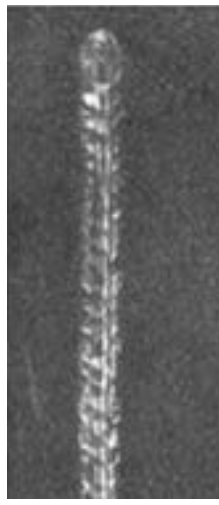
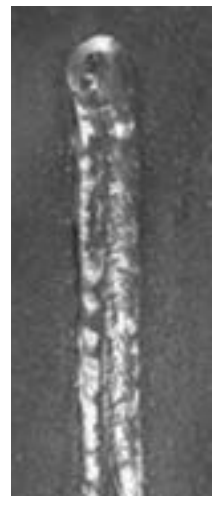

جدول زیر عیوب ایجاد شده در فرایند جوشکاری FCAW با گاز محافظ نشان می‌دهد. با توجه به این اطلاعات می‌توان نوع عیب‌ها و دلایل تشکیل آنها را در قطعات واقعی تعیین نمود.

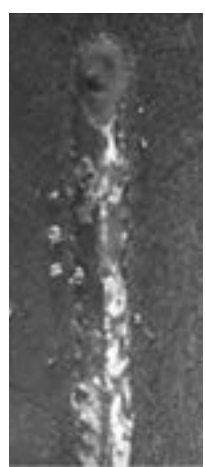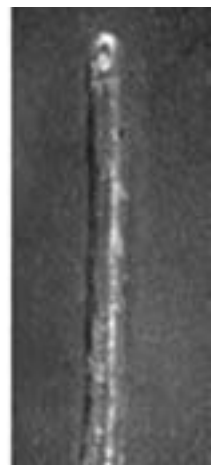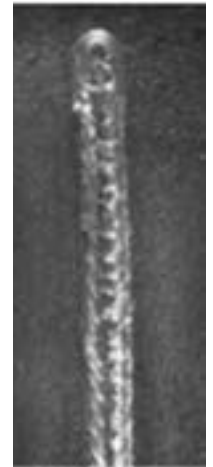
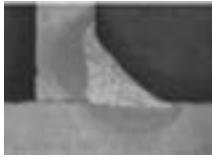
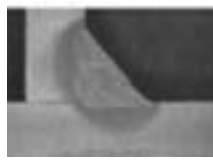
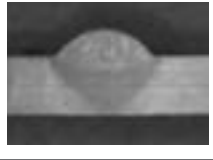
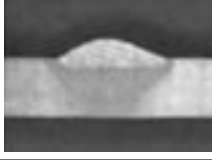
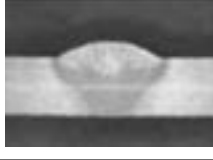
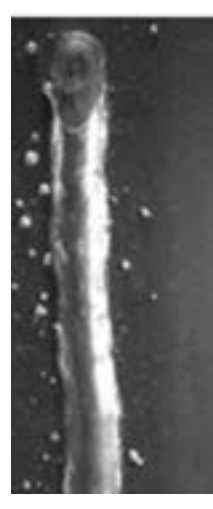
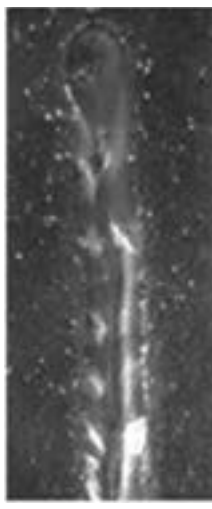
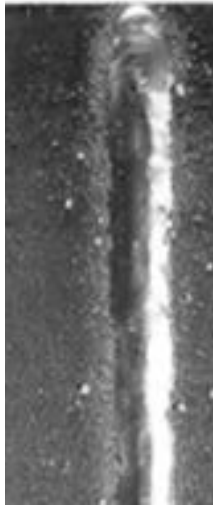
حفاظت ناکافی (گاز محافظ)	سرعت پیشروی بسیار کم	سرعت پیشروی بسیار زیاد	متغیرهای جوشکاری مشخصات جوش
			مقطع جوش شیاری
			مقطع جوش گوشه
			ظاهر جوش
<p>پاشش و تخلخل بیش از حد گرده جوش نابرابر با نفوذ ضعیف فلز جوش با حفاظت ناکافی هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش بیش از حد پهن روی هم رفتگی بدون نفوذ در لبه‌ها جوش گوشه با ساق‌های نابرابر هدر دادن مواد مصرفی و زمان</p>	<p>گرده جوش بسیار باریک و نامنظم فلز جوش ناکافی در مقطع عرضی خواص مکانیکی ضعیف سوختگی کناره جوش در جوش گوشه</p>	توضیحات

ولتاژ بسیار پایین	ولتاژ بسیار بالا	جریان، سرعت و ولتاژ مناسب	متغیرهای جوشکاری مشخصات جوش
			مقطع جوش شیری
			مقطع جوش گوشه
			ظاهر جوش
گرده جوش بیش از حد پهن و محدب مشکل در تمیز کردن سرباره جوش هدر دادن مواد مصرفی و زمان	پاشش و تخلخل بیش از حد انباشتگی بیش از حد گرده جوش سوختگی کناره جوش و ضعیف شدن اتصال گرده جوش نامنظم	گرده جوش یکنواخت، صاف و منظم عدم وجود سوختگی کناره جوش، روی هم رفتگی و انباشتگی جوش عالی با کمترین هزینة مواد و نیروی کار	توضیحات

ارتباط بین متغیرهای جوشکاری و مشخصات جوش در فرایند GMAW

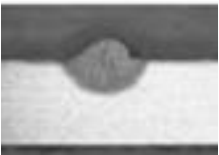







جدول زیر عیوب ایجاد شده در فرایند جوشکاری GMAW را نشان می‌دهد. با توجه به این اطلاعات می‌توان نوع عیب‌ها و دلایل تشکیل آنها را در قطعات واقعی تعیین نمود.

متغیرهای جوشکاری	مشخصات جوش	سرعت پیشروی بسیار زیاد	سرعت پیشروی بسیار کم	حفاظت ناکافی گاز محافظ
	مقطع جوش شیبی			
	مقطع جوش گوشه			
	ظاهر جوش			
	توضیحات	گرده جوش بسیار باریک و نامنظم فلز جوش ناکافی در مقطع عرضی خواص مکانیکی ضعیف سوختگی کناره جوش در جوش گوشه	گرده جوش بیش از حد پهن ساق‌های نابرابر جوش گوشه هدر دادن مواد مصرفی و زمان	پاشش و تخلخل بیش از حد گرده جوش بسیار نامنظم با نفوذ ضعیف فلز جوش با حفاظت کم هدر دادن مواد مصرفی و زمان

ولتاژ بسیار پایین	ولتاژ بسیار بالا	جریان، سرعت و ولتاژ مناسب	متغیرهای جوشکاری مشخصات جوش
			مقطع جوش شیاری
			مقطع جوش گوشه
			ظاهر جوش
گرده جوش بیش از حد محدب و باریک و هدر دادن مواد مصرفی و زمان	پاشش و تخلخل بیش از حد گرده جوش پهن و صاف سوختگی کناره جوش و اتصال ضعیف گرده جوش نامنظم	گرده جوش یکنواخت، صاف و منظم عدم وجود سوختگی کناره جوش، روی هم رفتگی و انباشتگی جوش عالی با کمترین هزینه مواد و نیروی کار	توضیحات

دلایل ایجاد عیوب و راه حل رفع آن

جدول زیر دلایل ایجاد عیوب و راه حل های رفع آنها را نشان می دهد.

Description		
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Overheating of joint 2. Welding too slow 3. Root too small 4. Improper sequence 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Allow each bead to cool 2. Weld at constant speed—use speed tip 3. Use larger root or irregular shaped root 4. Offset pieces before welding 5. Use double V or backup weld 6. Backup weld with metal
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uneven pressure 2. Excessive chipping 3. Uneven heating <p>For speed welding use only moderate pressure, constant speed, keep the toe free of friction</p>		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Practice starting, stopping, and finger manipulation on rod 2. Hold rod at proper angle 3. Use slow uniform hammer motion, heat both rod and material
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Faulty preparation 2. Improper welding technique 3. Wrong speed 4. Improper choice of rod size 5. Wrong temperature 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Clean materials before welding 2. Keep pressure and hammer motion constant 3. Take more time by welding at lower temperatures 4. Use small rod at root and large rods at top—practice proper sequence 5. Preheat materials when necessary 6. Clamp parts securely
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Faulty preparation 2. Root too large 3. Working too fast 4. Not enough root gap 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Use 60° bevel 2. Use small rod at root 3. Check for flowlines while welding 4. Use backing or leave 1/16" root gap and clamp pieces
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wrong sized rod 2. Balance of heat on rod 3. Working too fast 4. Rod too large 5. Improper starts or stops 6. Improper crossing of beads 7. Switching rod 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspect rod 2. Use proper hammer motion 3. Check welding temperature 4. Weld beads in proper sequence 5. Cut rod at angle. Soft cool before reworking 6. Slagger starts and overlap splices 1/2"
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Taper angle too high 2. Working too slow 3. Uneven heating 4. Material too soft 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase offset 2. Hold constant speed 3. Use correct hammer motion 4. Preheat material in cold weather
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Improper welding temperature 2. Offset sticks on weld 3. Change of offset 4. Rod and base material not same composition 5. Oxidation or degradation of wet 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Use recommended welding temperature 2. Allow for expansion and contraction 3. Stay within known chemical resistance and working temperatures of material 4. Use similar materials and inert gas for welding 5. Refer to recommended application
Causes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Shrinkage of material 2. Overheating 3. Faulty preparation 4. Faulty clamping of parts 		Solution: <ol style="list-style-type: none"> 1. Preheat material to relieve stress 2. Weld slowly—use backup weld 3. Use much root gap 4. Clamp parts properly—back to cool 5. For multiple passes—allow time for each bead to cool


کاربردهای فولادهای کربنی براساس درصد کربن

کاربرد	محدوده درصد کربن (%)	کلاس فولاد
زنجر، ناخن، لوله، پرچ، پیچ، ورق برای پرس و مهرزنی	تا ۰/۱۵	کم کربن
میله‌ها، صفحات، سازه	۰/۱۶ - ۰/۲۹	فولاد نرم (ساختمانی)
محور، میله‌های اتصال، شفت میل لنگ	۰/۳۰ - ۰/۵۹	کربن متوسط
میل لنگ، کمک فنرهای خودرو، ناخن، اره‌های چوب، قالب فورجینگ مته‌ها، پانچ، ابزار شن و ماسه، چاقو، تیغه برشی، فنر	۰/۶۰ - ۰/۹۹	پرکربن
تیغه‌های فرز، قالب‌های شکل‌دهی، ابزار تراش، ابزار نجاری، مته، قالب‌های کشش سیم، اره‌های فلز	۱-۲	کربن بالا

الکترو جوشکاری

جدول زیر مشخصات الکترو جوشکاری SMAW را براساس استاندارد نشان می‌دهد.

ابعاد و اندازه الکترودها

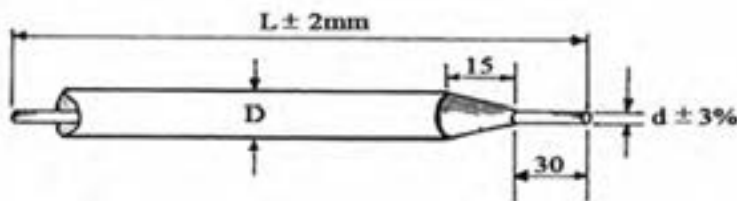

۶/۰	۵/۰	۴/۵	۳/۲	۲/۵	۲/۰	قطر d (mm)
۴۵۰	۴۵۰	۳۵۰/۴۵۰	۳۵۰/۴۵۰	۳۵۰	۲۵۰/۳۰۰	طول l (mm)
۲۲۰-۳۶۰	۱۸۰-۲۷۰	۱۲۰-۲۰۰	۹۰-۱۵۰	۵۰-۱۰۰	۴۰-۸۰	جریان I (A)
$۳۰ \times d$	$۳۰ \times d$			$۲۰ \times d$		min
$۶۰ \times d$	$۵۰ \times d$			$۴۰ \times d$		max
						محدوده شدت جریان

راهنمای بسته‌بندی الکترودهای روپوش‌دار

انواع الکترودها	نوع بسته‌بندی
الکترودهای روتیلی الکترودهای قلیایی برای مصارف عمومی الکترودهای اسیدی	جعبه مقوایی با روکش پلاستیکی
الکترودهای سلولزی	قوطی حلبی
الکترودهای کم‌هیدروژن	بسته‌بندی شده تحت خلأ (VAC-PAC)

راهنمای استفاده از الکترودهای روپوش‌دار

الکترودهای سلولزی	مستقیماً از بسته‌بندی خارج و مصرف می‌شوند. نیازی به خشک کردن و پختن ندارند.
الکترودهای اسیدی	مستقیماً از بسته‌بندی خارج و مصرف می‌شوند. نیازی به خشک کردن و پختن ندارند.
الکترودهای روتیلی	نیازی به پخت ندارند. در صورت نیاز در دمای حداکثر 120°C خشک می‌شوند.
الکترودهای قلیایی معمولی	پس از خروج از بسته‌بندی به مدت ۲ ساعت در دمای متوسط 35°C پخت شود.
الکترودهای قلیایی VAC-PAC	تا ۴ ساعت پس از باز شدن بسته مستقیماً استفاده می‌شوند و نیازی به پخت ندارند.

راهنمای کنترل و بازرسی الکترودهای روکش‌دار

۱- اندازه الکترودها (طول و قطر الکترودها)



۲- وضعیت روکش: چسبندگی پوشش، ترک، پریدگی، هم‌محوری هسته و روکش




۳- مشخصه و نام‌گذاری الکترودها



راهنمای نحوه نام گذاری الکترودها در استاندارد AWS A 5. 1

E XX X X

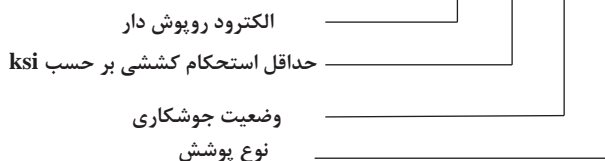

رقم سوم بیانگر وضعیت جوشکاری با الکترودها

شماره	وضعیت توصیه شده
EXX1X	تمام وضعیت‌ها (تخت، عمودی، افقی، بالاسری) (F,V,OH,H)
EXX2X	تخت و فیلت افقی (F, H-fillet)
EXX3X	فقط تخت (F)
EXX4X	تخت، افقی، عمودی سرازیر و بالاسری (F, V- down, OH, H)

رقم چهارم بیانگر نوع پوشش الکترودها

شماره	نوع پوشش	ترکیبات
EXXX0	پوشش سلولزی با جریان مستقیم	پوشش سلولزی سدیم‌دار
EXXX1	پوشش سلولزی با جریان مستقیم و متناوب	پوشش سلولزی پتاسیم‌دار
EXXX2	پوشش روتیلی با جریان مستقیم	پوشش اکسید تیتانیوم، سدیم‌دار
EXXX3	پوشش روتیلی با جریان مستقیم و متناوب	پوشش اکسید تیتانیوم، پتاسیم‌دار
EXXX4	روتیلی محتوی پودر آهن	پوشش اکسید تیتانیوم، محتوی پودر آهن
EXXX5	پوشش قلیایی با جریان مستقیم	پوشش کم هیدروژن، سدیم‌دار
EXXX6	پوشش قلیایی با جریان مستقیم و متناوب	پوشش کم هیدروژن، پتاسیم‌دار
EXXX7	پوشش اسیدی	پوشش اکسید آهن محتوی پودر آهن
EXXX8	پوشش قلیایی همراه پودر آهن در بعضی موارد پوشش‌های مرکب	پوشش کم‌هیدروژن محتوی پودر آهن


راهنمای استفاده از الکترودهای روپوش دار براساس استاندارد AWS A5.1

AWS Classification	Type of Covering	Welding Position ^a	Type of Current ^b
E6010	High cellulose sodium	F, V, OH, H	deep
E6011	High cellulose potassium	F, V, OH, H	ac or deep
E6012	High titania sodium	F, V, OH, H	ac or down
E6013	High titania potassium	F, V, OH, H	ac, deep or down
E6019	Iron oxide; titania potassium	F, V, OH, H	ac, deep or down
E6020	High iron oxide	H-fillets F	ac or down ac, deep or down
E6022 ^c	High iron oxide	F, H	ac or down
E6027	High iron oxide, iron powder	H-fillets F	ac or down ac, deep or down
E7014	Iron powder, titania	F, V, OH, H	ac, deep or down
E7015 ^d	Low hydrogen sodium	F, V, OH, H	deep
E7016 ^d	Low hydrogen potassium	F, V, OH, H	ac or deep
E7018 ^d	Low hydrogen potassium, iron powder	F, V, OH, H	ac or deep
E7018M	Low hydrogen iron powder	F, V, OH, H	deep
E7024 ^d	Iron powder, titania	H-fillets, F	ac, deep or down
E7027	High iron oxide, iron powder	H-fillets F	ac or down ac, deep or down
E7028 ^d	Low hydrogen potassium, iron powder	H-fillets, F	ac or deep
E7048 ^d	Low hydrogen potassium, iron powder	F, OH, H, V-down	ac or deep

راهنمای استفاده از کابل‌های جوشکاری


Length of Cable	Amperes		Copper Welding Lead Sizes									
	ft	m	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
	50	15	2	2	2	2	2	1	1/0	1/0	2/0	2/0
75	23	2	2	1	1/0	1/0	2/0	2/0	3/0	3/0	4/0	
100	30	2	1	1/0	2/0	2/0	3/0	4/0	4/0			
125	38	2	1/0	2/0	2/0	3/0	4/0					
150	46	1	2/0	3/0	3/0	4/0						
175	53	1/0	3/0	4/0								
200	61	1/0	3/0	4/0								
250	76	2/0	4/0									
300	91	3/0										
350	107	3/0										
400	122	4/0										

Length of Cable	Amperes		Aluminum Welding Lead Sizes									
	ft	m	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
	50	15	2	2	1/0	2/0	2/0	3/0	4/0			
75	23	2	1/0	2/0	2/0	3/0	4/0					
100	30	1/0	2/0	4/0								
125	38	2/0	3/0									
150	46	2/0	3/0									
175	53	3/0										
200	61	4/0										
225	69	4/0										

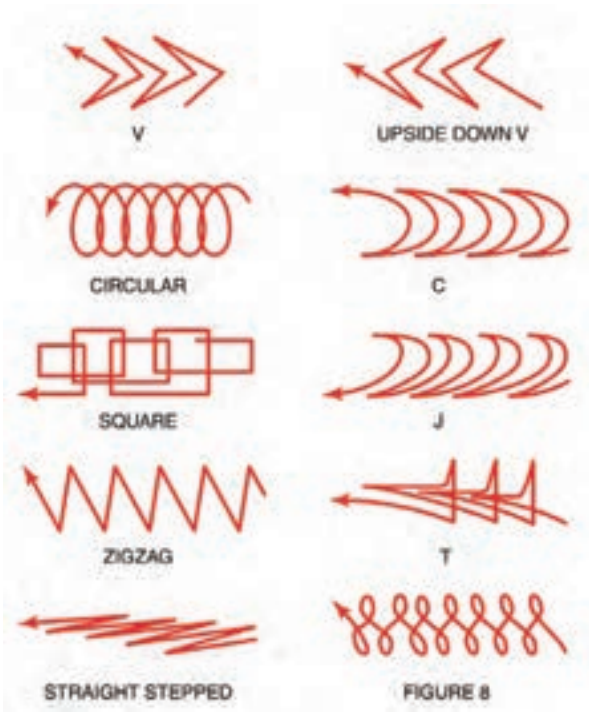

مشخصات جوش گوشه


جدول زیر مشخصات جوش گوشه (Fillet) را نشان می‌دهد.

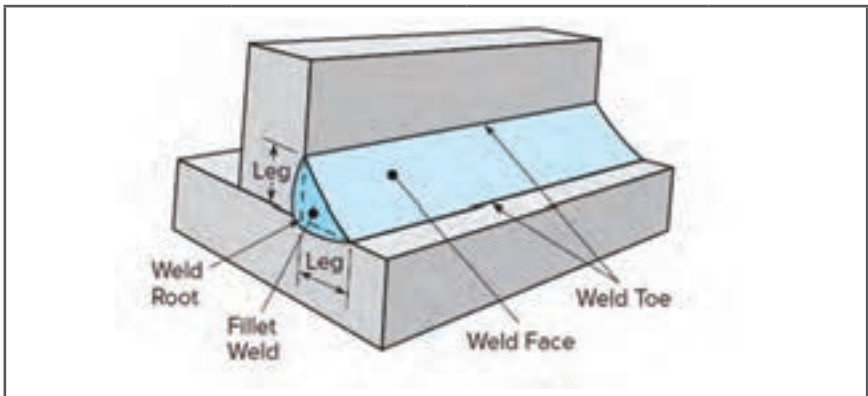

Weld Toe: پای جوش	Weld Face: سطح جوش	Weld Root: ریشه جوش	Leg: ساق جوش
-------------------	--------------------	---------------------	--------------

مشخصات جوش شیاری


جدول زیر مشخصات جوش شیاری (Groove) را نشان می‌دهد.

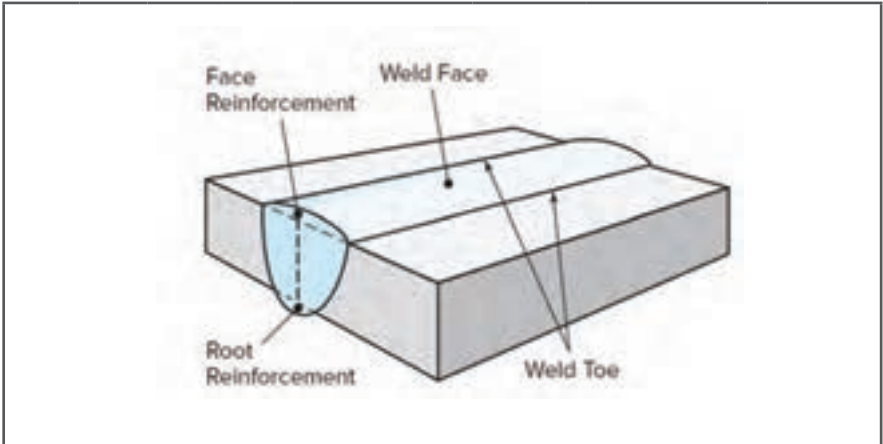

Weld Toe:	پای جوش	Weld Face:	سطح جوش	Face Reinforcement:	برجستگی گرده جوش	Root Reinforcement:	برجستگی ریشه جوش
--------------	------------	---------------	------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------


مشخصات طرح اتصال و جوش

جدول زیر ابعاد و اندازه جوش شیاری را نشان می‌دهد.

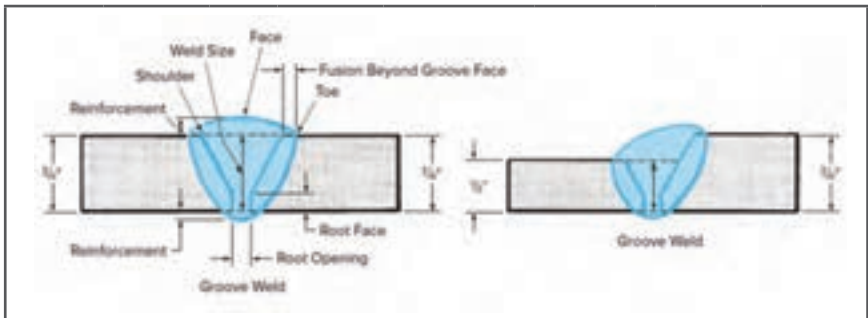


Weld Toe:	پای جوش	Weld Face:	سطح جوش	Reinforcement:	تقویت	Weld Size:	اندازه جوش
Weld shoulder:	شانه جوش	Root Face:	سطح ریشه	Fusion Beyond Groove Face:	فلز پایه ذوب شده	Root Opening:	بازشدگی ریشه

مشخصات طرح اتصال و جوش فیلت محدب

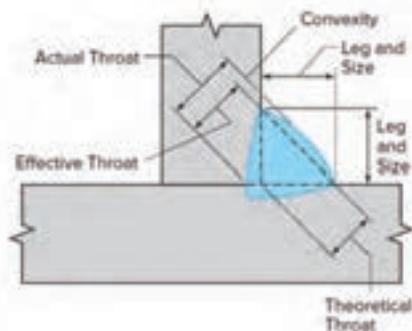


ساق جوش	ساق جوش	Size:	اندازه جوش	Actual Throat:	گلوئی واقعی جوش
Effective Throat:	گلوئی مؤثر جوش	Theoretical throat:	گلوئی تئوری جوش	Convexity:	تحدب جوش

مشخصات طرح اتصال و جوش فیلت مقعر

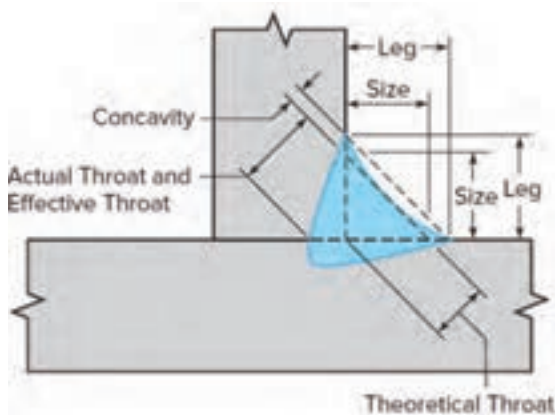


Leg:	پاشنه جوش	Size:	اندازه جوش	Actual Throat:	گلوئی واقعی جوش
Effective Throat:	گلوئی مؤثر جوش	Theoretical throat:	گلوئی تئوری جوش	Concavity:	تعمق جوش

How AWS classifies mild steel flux-cored
(tubular) wires, FCAW process

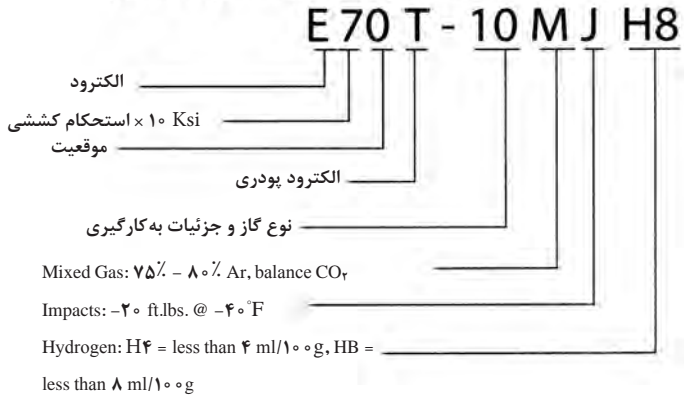



شدت فرکانس صدا در منابع مختلف صوتی

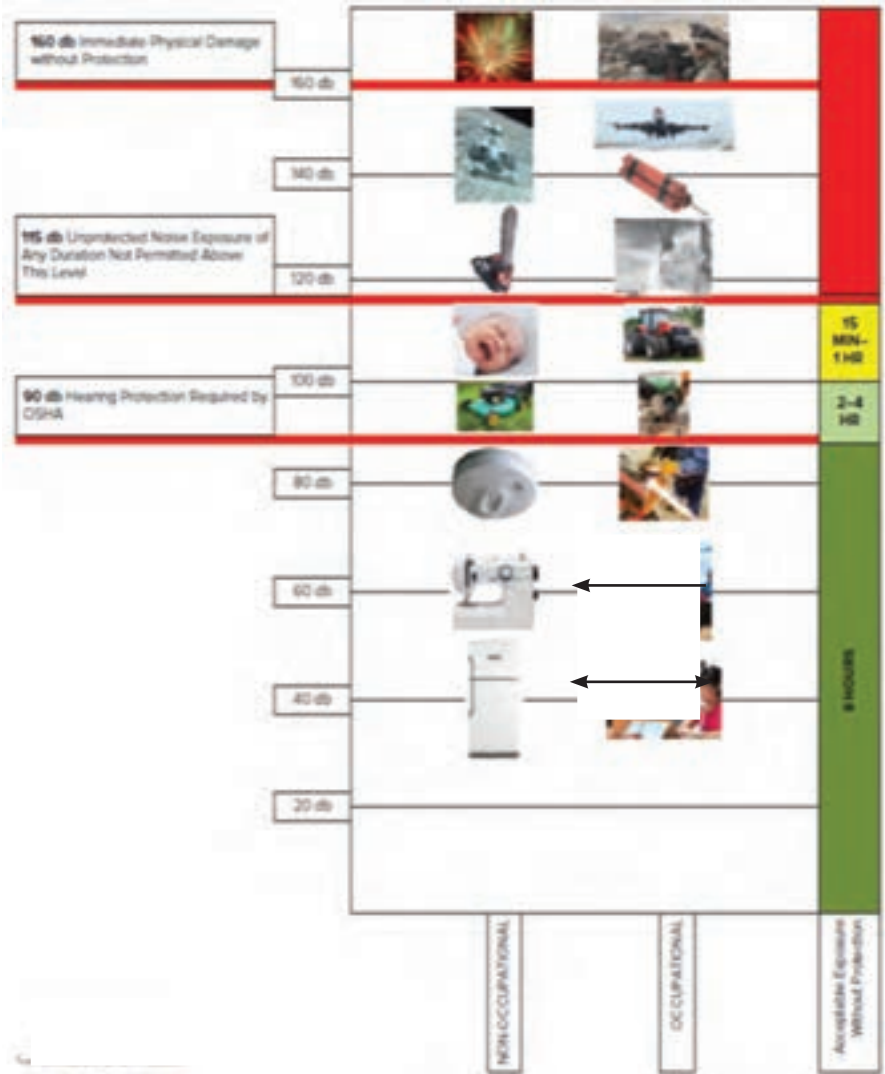

مراحل تولید فولاد

فرایند تولید نیم‌ساخته‌های فولادی از مواد اولیه

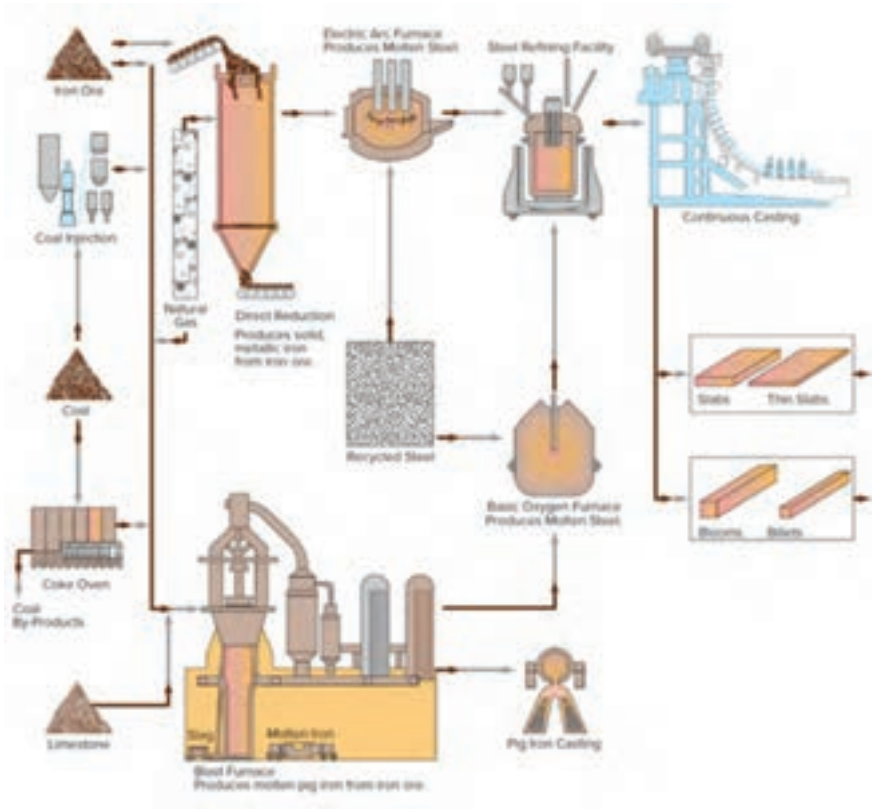

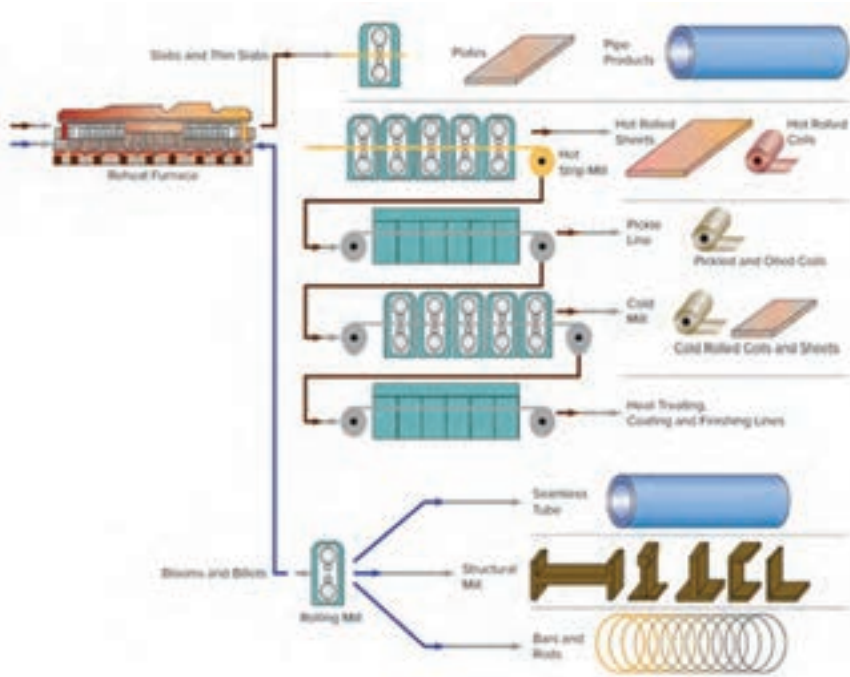


روابط محاسبه مساحت اشکال هندسی


شکل هندسی	مساحت	توضیحات
مربع	$A = 1 \times 1 = l^2$	$e = \sqrt{l^2 + l^2} = \sqrt{2} \times 1 = 1 / 4141$
مستطیل	$A = l \times b$	$e = \sqrt{l^2 + b^2}$
لوزی	$A = l \times b$	
متوازی الاضلاع	$A = l \times b$	
مثلث	$A = \frac{l \times b}{2}$	در مثلث متساوی الاضلاع $b = \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \approx 0 / 866 \times 1$
ذوزنقه	$A = \frac{l_1 + l_2}{2} \times b$ $A = l_m \times b$	$l_m = \frac{l_1 + l_2}{2}$
چندضلعی منتظم	$A = n \times A_1 = \frac{n \times l \times d}{4}$	$l = D \times \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$ $d = \sqrt{D^2 - l^2}$
سطوح مرکب	$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$	

راهنمای محاسبه مساحت در شکل های مختلف هندسی


مربع

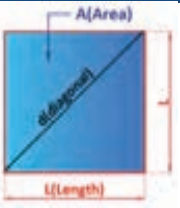	<p>مساحت: A قطر: d طول ضلع: L</p>	<p>پارامترها</p>
	<p>مثال:</p> <p>$L=10\text{ mm} \Rightarrow d=? \quad A=?$</p> <p>$A=L^2=(10\text{ mm})^2=100\text{ mm}^2$</p> <p>$d=\sqrt{2} \times L=\sqrt{2} \times 10\text{ mm}=14/14\text{ mm}$</p>	<p>محاسبات</p> <p>مساحت مربع:</p> <p>$A=L^2$</p>
		<p>قطر مربع:</p> <p>$d=\sqrt{2} \times L$</p>


مستطیل

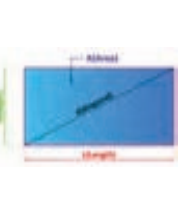	<p>مساحت: A قطر: d ارتفاع: h طول ضلع: L</p>	<p>پارامترها</p>
	<p>مثال:</p> <p>$L=20\text{ mm} \quad , \quad h=15\text{ mm} \Rightarrow d=? \quad A=?$</p> <p>$A=L \times h=20\text{ mm} \times 15\text{ mm}=300\text{ mm}^2$</p> <p>$d=\sqrt{L^2+h^2}=\sqrt{(20\text{ mm})^2+(15\text{ mm})^2}$</p> <p>$=\sqrt{625\text{ mm}^2}=25\text{ mm}$</p>	<p>محاسبات</p> <p>مساحت مستطیل:</p> <p>$A=L \times h$</p>
		<p>قطر مستطیل:</p> <p>$d=\sqrt{L^2+h^2}$</p>


لوزی


	<p>قطرها: d_1 و d_2</p> <p>مساحت: A ارتفاع: h ضلع: L</p>	<p>پارامترها</p>
	<p>مثال:</p> <p>$d_1=20\text{ mm} \quad , \quad d_2=16\text{ mm} \Rightarrow A=?$</p> <p>$A=\frac{d_1 \times d_2}{2}=\frac{20 \times 16}{2}=160\text{ mm}^2$</p>	<p>محاسبات</p> <p>مساحت لوزی:</p> <p>$A=L \times h$</p>
		<p>مساحت لوزی:</p> <p>$A=(d_1 \times d_2)/2$</p>

متوازی الاضلاع

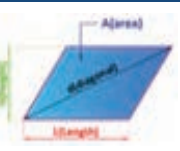
	<p>مساحت: A قطر: d ارتفاع: h طول قاعده: L</p>	<p>پارامترها</p>
	<p>مثال:</p> <p>$L=50\text{ mm} \quad , \quad h=30\text{ mm} \Rightarrow A=?$</p> <p>$A=L \times h=50\text{ mm} \times 30\text{ mm}=1500\text{ mm}^2$</p>	<p>محاسبات</p> <p>مساحت متوازی الاضلاع:</p> <p>$A=L \times h$</p>

دوزنقه

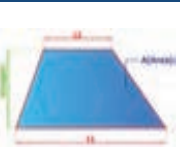
	<p>مساحت: A ارتفاع: h</p> <p>طول قاعده بزرگ: L_1 طول قاعده کوچک: L_2</p>	<p>پارامترها</p>
	<p>مثال:</p> <p>$l_1=20\text{ mm} \quad h=25\text{ mm} \quad l_2=40\text{ mm} \Rightarrow A=?$</p> <p>$A=\frac{l_1+l_2}{2} \times h=\frac{40\text{ mm}+20\text{ mm}}{2} \times 25\text{ mm}=750\text{ mm}^2$</p>	<p>محاسبات</p> <p>مساحت دوزنقه:</p> <p>$A=\frac{l_1+l_2}{2} \times h$</p>

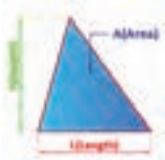	ارتفاع: h طول قاعدة: L مساحت: A	پارامترها
	مثال: $L=40\text{ mm}$, $h=30\text{ mm} \Rightarrow A=?$ $A = \frac{L \times h}{2} = \frac{40\text{ mm} \times 30\text{ mm}}{2} = 600\text{ mm}^2$	مساحت مثلث: $A = \frac{L \times h}{2}$


مثلث قائم الزاویه

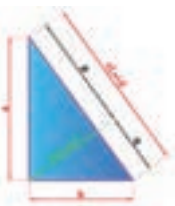	ارتفاع: h مساحت: A	پارامترها
	طول اضلاع مجاور زاویه قائم: a, b طول وتر: c	محاسبات
	مثال: $c=5\text{ mm}$, $a=4\text{ mm} \Rightarrow b=?$ $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(5\text{ mm})^2 - (4\text{ mm})^2} = 3\text{ mm}$	قضیه فیثاغورس: $c^2 = a^2 + b^2$
		قضیه اقلیدس: $b^2 = c \times q$ $a^2 = c \times p$ $h^2 = p \times q$

مثلث متوازی الاضلاع

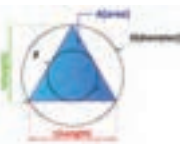	ارتفاع: h طول ضلع: l مساحت: A	پارامترها
	قطر دایره محیطی: D قطر دایره محاطی: d	محاسبات
	مثال: $(\sqrt{3} = 1/732)$, $l=100\text{ mm} \Rightarrow A=?$ $A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times l^2 = \frac{1/732}{4} \times 100^2 = 4325\text{ mm}^2$	مساحت مثلث متساوی الاضلاع: $A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times l^2$
		ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع: $h = \frac{\sqrt{3}}{2} \times l$ قطر دایره محیطی مثلث متساوی الاضلاع: $D = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times l = 2 \times d$ قطر دایره محاطی مثلث متساوی الاضلاع: $d = \frac{\sqrt{3}}{3} \times l = \frac{D}{2}$

دایره

	قطر: d مساحت: A محیط: P	پارامترها
	محاسبات	محاسبات
مثال: $d=100\text{ mm} \Rightarrow A=?$, $P=?$ $A = \frac{\pi \times d^2}{4} = \frac{3/14 \times (100\text{ mm})^2}{4} = 7850\text{ mm}^2$ $P = \pi \times d = \frac{3}{14} \times 100 = 314\text{ mm}$	مساحت دایره: $A = \frac{\pi \times d^2}{4}$	
	محیط دایره: $P = \pi \times d$	


پارامترها	محاسبات	
	مساحت	طول ضلع
مساحت چندضلعی	$A = \frac{n \times l \times d}{2}$	
طول ضلع	$l = D \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$	
زاویه مرکزی	$\alpha = \frac{360^\circ}{n}$	
زاویه محاطی	$\beta = 180^\circ - \alpha$	
قطر دایره محاطی	$d = \sqrt{D^2 - l^2}$	
قطر دایره محیطی	$D = \sqrt{d^2 + l^2}$	

پارامترها	مساحت	طول وتر
مساحت قطاع دایره	$A = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{\alpha}{360^\circ}$	
طول وتر قطاع دایره	$l = \sqrt{2} \times d \times \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$	
طول کمان قطاع دایره	$l_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ}$	


قطاع دایره

پارامترها	محاسبات	
	مساحت	طول وتر
مساحت قطاع دایره	$A = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{\alpha}{360^\circ}$	
طول وتر قطاع دایره	$l = \sqrt{2} \times d \times \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$	
طول کمان قطاع دایره	$l_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ}$	


حلقه دایروی

	مساحت: A قطر داخلی: d پهنای حلقه: b قطر خارجی: D قطر میانی: d_m	پارامترها محاسبات
	مثال: $D=140\text{ mm}; d=120\text{ mm} \Rightarrow A=?$ $A = \pi \times d_m \times b = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} \times (140^2 - 120^2) = 4082\text{ mm}^2$	مساحت حلقه دایروی: $A = \pi \times d_m \times b$ $A = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2)$


مکعب

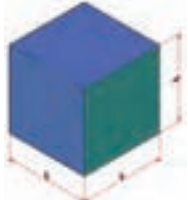	مساحت: A_0 حجم: V طول ضلع: l	پارامترها محاسبات
	مثال: $l=50\text{ mm} \Rightarrow A_0=? , V=?$ $V = l^3 = (50\text{ mm})^3 = 125000\text{ mm}^3$ $A_0 = 6 \times l^2 = 6 \times (50\text{ mm})^2 = 15000\text{ mm}^2$	حجم مکعب: $V = l^3$ مساحت مکعب: $A_0 = 6 \times l^2$


مکعب مستطیل

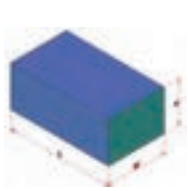	مساحت: A_0 حجم: V طول ضلع: l عرض: w ارتفاع: h	پارامترها محاسبات
	مثال: $l=100\text{ mm}, w=40\text{ mm}, h=30\text{ mm} \Rightarrow$ $V=?$ $V = l \times w \times h = 100 \times 40 \times 30 = 120000\text{ mm}^3$	حجم مکعب مستطیل: $V = l \times w \times h$ مساحت مکعب مستطیل: $A_0 = 2 \times (l \times w + l \times h + w \times h)$


استوانه

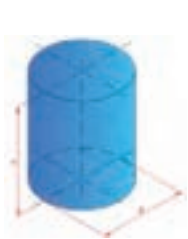	مساحت: A_0 حجم: V طول ضلع: l	پارامترها محاسبات
	مثال: $d=20\text{ mm}, h=30\text{ mm} \Rightarrow A_0=? , V=?$ $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h = \frac{\pi \times 20^2}{4} \times 30 = 9420\text{ mm}^3$	حجم استوانه: $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h$ مساحت جانبی: $A_M = \pi \times d \times h$
		مساحت استوانه: $A_0 = \pi \times d \times h + 2 \times \frac{\pi \times d^2}{4}$


استوانه تو خالی

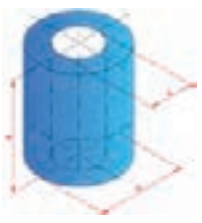	پارامترها
	محاسبات
مساحت: A_0 حجم: V طول ضلع: l	مثال: $D=40\text{ mm}, \quad d=30\text{ mm}, h=50\text{ mm} \Rightarrow V=?$ $V = \frac{\pi \times h}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{3/14 \times 50}{4} \times (40^2 - 30^2) = 27475\text{ mm}^3$
	مساحت استوانه: $A_0 = \pi \times (D + d) \times \left[\frac{1}{2} \times (D - d) + h \right]$


هرم

	پارامترها
	محاسبات
مساحت: A_0 حجم: V طول ضلع: l طول یال: l_e ارتفاع: h	مثال: $L=100\text{ mm}, \quad W=30\text{ mm}, \quad h=80\text{ mm} \Rightarrow V=?$ $V = \frac{l \times w \times h}{3} = \frac{100 \times 30 \times 80}{3} = 8000\text{ mm}^3$
	حجم هرم: $V = \frac{l \times w \times h}{3}$
	طول یال هرم: $l_e = \sqrt{h_e^2 + \frac{w^2}{4}}$
	ارتفاع وجه هرم: $h_e = \sqrt{h^2 + \frac{l^2}{4}}$


مخروط

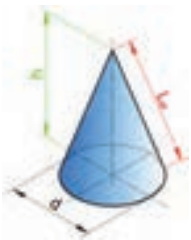	پارامترها
	محاسبات
مساحت جانبی: A_s حجم: V قطر قاعده: d ارتفاع: h طول یال: l_e	مثال: $d=40\text{ mm}, h=60\text{ mm} \Rightarrow V=?$ $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{h}{3} = \frac{3/14 \times 40^2}{4} \times \frac{60}{3} = 25120\text{ mm}^3$
	حجم مخروط: $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{h}{3}$
	مساحت جانبی مخروط: $A_s = (\pi \times d \times l_e) / 2$
	طول یال مخروط: $l_e = \sqrt{h^2 + \frac{d^2}{4}}$


کره

	پارامترها
	محاسبات
مساحت: A حجم: V قطر: d	مثال: $d=20\text{ mm} \Rightarrow A=?$ $A = \pi \times d^2 = 3/14 \times 20^2\text{ mm}^2 = 1256\text{ mm}^2$
	حجم کره: $V = \frac{\pi \times d^3}{6}$
	مساحت کره: $A = \pi \times d^2$


محاسبه جرم یک جسم کره‌ای شکل

	جرم: m حجم: V جرم مخصوص: ρ	پارامترها محاسبات
	مثال: جرم کره‌ای به قطر 60 mm ، از جنس مس (جرم مخصوص 8900 kg/m^3) را حساب کنید. $V = \frac{\pi \times d^3}{6} = \frac{3/14 \times 60^3}{6} = 113040\text{ mm}^3 = 0/000113040\text{ m}^3$ $m = V \times \rho = 0/000113040\text{ m}^3 \times 8900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1/006\text{ kg}$	جرم مواد: $m = V \times \rho$

محاسبه جرم اجسام به شکل مفتول (استوانه توپر)

	جرم: m جرم طولی: m' طول: l	پارامترها محاسبات
	مثال: جرم یک مفتول فولادی به طول 200 mm و قطر 5 mm را حساب کنید. (از جدول جرم طولی $m' = 0/154\text{ kg/m}$) $m = m' \times l = 0/154 \times 0/2 = 0/0308\text{ kg}$	جرم طولی مواد: $m = m' \times l$

محاسبه جرم اجسام تخت

	جرم: m جرم سطحی: m'' سطح: A	پارامترها محاسبات
	مثال: جرم یک ورق فولادی به ضخامت $0/5\text{ mm}$ و مساحت 2 m^2 را حساب کنید. (از جدول جرم سطحی $m'' = 3/93\text{ kg/m}^2$) $m = m'' \times A = 3/93 \times 2 = 7/86\text{ kg}$	جرم طولی مواد: $m = m'' \times A$

راهنمای اندازه گیری مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف

نوع بارگذاری	تنش در قطعه	تنش در قطعه	حداکثر جا به جایی در قطعه
کششی	$= \frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}}$ <p>تنش کششی در بارگذاری کششی</p>		$= \frac{\text{نیروی} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$ <p>حداکثر جا به جایی در بارگذاری کششی</p>
فشاری	$= \frac{\text{نیروی فشاری}}{\text{سطح مقطع}}$ <p>تنش فشاری در بارگذاری فشاری</p>		$= \frac{\text{نیروی} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$ <p>حداکثر جا به جایی در بارگذاری فشاری</p>
برشی	$= \frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}}$ <p>تنش برشی در بارگذاری برشی</p>		---
خمشی	$\frac{\text{طول} \times \text{نیروی}}{\text{ممان اینرسی}}$ <p>حداکثر تنش قطعه بارگذاری خمشی</p>		$= \frac{\text{نیروی} \times \text{طول}^3}{\text{سفتی جنس} \times \text{ممان اینرسی} \times \text{ضریب}}$ <p>حداکثر جا به جایی در خمش</p>
پیچشی	$\frac{\text{گشتاور پیچشی}}{\text{ممان اینرسی قطبی}}$ <p>حداکثر تنش قطعه هنگام پیچش</p>		$= \frac{\text{طول} \times \text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی} \times \text{ضریب}}$ <p>حداکثر جا به جایی زاویه در پیچش</p>
مقایسه استحکام و سفتی مواد مختلف معمولی	<p>استحکام فولاد < استحکام مس < استحکام آلومینیم</p>		<p>سفتی فولاد < سفتی مس < سفتی آلومینیم</p>
به چه شرطی مقاومت قطعه بالا می رود:	<p>استحکام قطعه زمانی بالا می رود که:</p> <p>۱- استحکام جنس قطعه بیشتر باشد.</p> <p>۲- در برابر نیروی یکسان تنش در قطعه کمتر باشد.</p>		<p>سفتی قطعه زمانی بالا می رود که:</p> <p>۱- سفتی جنس قطعه بیشتر باشد.</p> <p>۲- در برابر نیروی یکسان جا به جایی در قطعه کمتر باشد.</p>
<p>ممان اینرسی سطح مقطع حول محور افقی به ترتیب، شکل الف از همه بیشتر است.</p>			