

## شناخت الکترودهای روپوش دار

زهان آهوزش		سرفصل های آهوزشی
عملی	نظری	
۲	۲	شناسایی الکترودهای روپوش دار شناسایی انواع پوشش الکترودها و کاربرد آنها شناسایی اصول دسته بندی و نام گذاری الکترودهای مطابق با استاندارد AWS شناسایی نحوه نگهداری از الکترودها

- ۱ نقش الکترود را در فرآیند جوشکاری بیان کند.
- ۲ وظایف پوشش الکترود را در فرآیند جوشکاری الکترود دستی بیان نماید.
- ۳ الکترودهای روپوش دار را دسته بندی کند.
- ۴ مواد اصلی و مهم موجود در پوشش الکترودها را معرفی کند.
- ۵ نحوه شماره گذاری الکترودهای روپوش دار را براساس استاندارد AWS بیان کنید.
- ۶ شرایط نگهداری الکترودهای روپوش دار را بیان کنید.

۱. نقش الکترود را در فرآیند جوشکاری بیان کند.  
 ۲. وظایف پوشش الکترود را در فرآیند جوشکاری الکترود دستی بیان نماید.  
 ۳. الکترودهای روپوش دار را دسته بندی کند.  
 ۴. مواد اصلی و مهم موجود در پوشش الکترودها را معرفی کند.  
 ۵. نحوه شماره گذاری الکترودهای روپوش دار را براساس استاندارد AWS بیان کنید.  
 ۶. شرایط نگهداری الکترودهای روپوش دار را بیان کنید.

## پیش آزمون

۱- کدام گزینه در مورد الکترودهای جوشکاری درست نمی باشد.

- (الف) الکترود به میله فلزی یا کربنی گفته می شود که جریان جوشکاری از آن عبور کند.
- (ب) الکترودها را می توان به دو دسته مصرف شدنی و مصرف نشدنی تقسیم بندی کرد.
- (ج) جریان جوشکاری بیشتر از روپوش الکترودها عبور می کند.
- (د) مغز فلزی الکترودهای روپوش دار از فلزات متفاوتی ساخته می شود.

۲- گاز حاصل در حین جوشکاری با الکترود روپوش دار بیشتر شامل ..... است.

- (الف)  $O_2$
- (ب)  $SO_2$
- (ج)  $He$
- (د)  $CO_2$  و  $CO$

۳- الکترودهای روپوش دار باید از ..... و ..... در امان باشند.

- (الف) رطوبت و چربی
- (ب) ضربه و نور
- (ج) صدا و لرزش
- (د) نور و اکسیژن

۴- علت اینکه قسمت انتهایی الکترودهای روپوش دار لخت است چیست؟

- (الف) قطر مغزی الکترود اندازه گیری شود
- (ب) جریان برق از انبر به الکترود هدایت شود
- (ج) برای نشانه گذاری است
- (د) برای روپوش دار کردن الکترود لازم است چون قسمت انتهایی الکترودها مصرف نمی شود.

۵- آیا کار کردن با الکترودی که قسمتی از روپوش آن ریخته است، مجاز است؟

- (الف) بلی
- (ب) خیر

**۶- آیا می‌دانید جنس الکترودهای جوشکاری قوسی با الکترود غیر مصرفی تحت محافظت گاز آرگون (TIG) کدام است؟**

- (الف) تنگستن
- (ب) فولاد زنگ نزن
- (ج) ذغال کربنی
- (د) فولاد بسیار سخت

**۷- آیا برای نگهداری و انبار کردن الکترودهای روپوش دار شرایط خاص لازم است؟**

- (ب-بلی)
- (الف-خیر)

**۸- چرا ته بعضی از الکترودها رنگ می‌شود؟**

- (الف) زنگ نزند
- (ب) از دور دیده شود
- (ج) قابلیت شناسائی داشته باشد
- (د) نشانه کارخانه تولیدکننده است.

**۹- آیا لازم است پس از هر پاس جوشکاری با الکترود روپوش دار گل جوش یا سرباره تمیز شود؟**

- (الف) ضروری است
- (ب) در بعضی موارد ضرورت دارد

**۱۰- آیا سرعت انجماد فلز جوش بالا است؟**

- (ب) خیر
- (الف) بلی

## ۱-۳ نقش الکترود در فرآیندهای جوشکاری قوسی

شکل (۳-۱)



سه نوع الکترود (تنگستنی، ذغالی و روپوش‌دار) مورد استفاده در فرآیندهای جوشکاری قوسی

منظور از الکترود در فرآیند جوشکاری قوسی عبارت است از یک میله فلزی یا غیرفلزی رسانا (مثل کربن) که ضمن انتقال جریان الکتریکی برای ایجاد قوس استفاده می‌شود. شکل (۳-۱) سه نوع الکترود (تنگستنی، ذغال کربنی و روپوش‌دار) را نشان می‌دهد.

## ۲-۳ دسته‌بندی الکترودها در فرآیندهای جوشکاری قوسی

الکترودها در فرآیندهای جوشکاری قوسی به دو نوع تقسیم می‌شوند:

**۱- الکترودهای غیرمصرفی:** این الکترودها برای ایجاد قوس و ذوب شدن لبه‌های قطعه کار مورد استفاده واقع می‌شوند، ولی خود ذوب نمی‌شوند.

**۲- الکترودهای مصرف شدنی:** این دسته از الکترودها در حین برقراری قوس ذوب می‌شوند و جزئی از فلز جوش را تشکیل می‌دهند. از آنجاییکه در فرآیند جوشکاری الکترود دستی از الکترودهای مصرف شدنی استفاده می‌شود لذا در این فصل به معرفی بیشتر این نوع الکترودها می‌پردازیم.

الکترودهای مصرف شدنی را می‌توان به دو دسته کوچک‌تر تقسیم کرد:

### ۱-۲-۳-الکترودهای مصرفی بدون پوشش

در بعضی از فرآیندهای جوشکاری قوسی مثل: جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظ (TIG یا MAG) و یا زیرپودری به جای الکترود روپوش دار از الکترودهای بدون روپوش استفاده می‌شود که به آنها سیم جوش اگفته می‌شود در این فرآیندها عمل حفاظت از مذاب توسط پودر مخصوص و یا گازهای مختلف که به گاز محافظ معروف هستند صورت می‌پذیرد. در شکل (۱-۲) چند نوع از سیم جوش‌های مورد استفاده در فرآیند جوشکاری TIG/MAG نشان داده شده است.

شکل (۱-۲)



ب- سیم جوشی‌های مورد استفاده در فرآیند جوشکاری  
TIG

شکل (۱-۲)



الف- سیم جوش‌های مورد استفاده در فرآیند جوشکاری  
MIG/MAG

چند نوع سیم جوش مصرف شدنی مورد استفاده در فرآیندهای جوشکاری قوسی متداول

شکل (۱-۳)



الکترودهای روپوش دار مورد استفاده در فرآیند جوشکاری  
قوس الکترود دستی

### ۱-۲-۳-الکترودهای مصرفی روپوش دار

الکترودهای مصرفی روپوش دار که در فرآیند جوشکاری قوس الکترود دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند که در شکل (۱-۳) این دو بخش قابل مشاهده است.

الف- میله فلزی یا مغزی الکترود

ب- پوشش الکترود

## الف-مغزی الکترود

میله فلزی الکترودهای روپوش دار که مغز الکترود نیز نامیده می شود ضمن هدایت جریان الکتریکی و برقراری قوس بین نوک الکترود و سطح قطعه کار خود نیز در اثر گرمای قوس ذوب می شود. از مخلوط شدن مذاب مغز الکترود با مذاب لبهای قطعه کار، حوضچه مذاب بوجود می آید که پس از انجماد فلز جوش را تشکیل دهد.

شکل (۳-۴)



چند الکترود روپوش دار متداول در جوشکاری قوس الکتروددستی

انتهای الکترودهای پوشش دار حدود ۳ سانتی متر به منظور قرار گرفتن در دهانه انبر جوشکاری و برقراری اتصال الکتریکی لخت می باشند. الکترودهای روپوش دار از نظر جنس مغزی، قطر و اندازه مغزی و نیز جنس پودر مورد استفاده در پوشش الکترود در انواع مختلف ساخته می شوند که هر یک برای جوشکاری مواد فلزی متفاوت و یا شرایط مختلف جوشکاری کاربرد دارند. در شکل (۳-۴) چند نوع از الکترودهای پر مصرف در فرآیند جوشکاری الکترود دستی نشان داده شده است.

## ب- روپوش الکترود

روپوش الکترودها از اجزاء و مواد مختلفی تشکیل شده اند (شکل ۳-۵) و وظایف متعددی را بر عهده دارند که وظایف اصلی پوشش الکترودهای روپوش دار بشرح زیر می باشد.


شکل (۳-۵)



مواد پودری تشکیل دهنده روپوش الکترود

## ۱- محافظت از مذاب فلز جوش در مقابل اتمسفر

شکل (۳-۶)

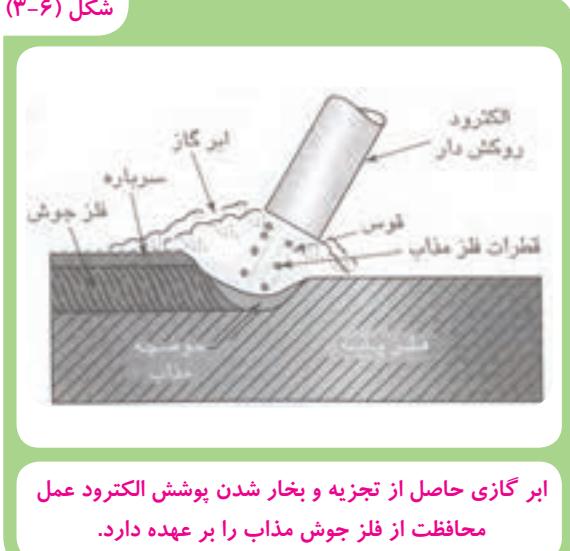

ابر گازی حاصل از تجزیه و بخار شدن پوشش الکترود عمل  
محافظت از فلز جوش مذاب را بر عهده دارد.

پوشش الکترود دارای یک سری مواد مثل: سلولز،  
گرافیت، چسب تالک، میکاوترکیبات هیدروکربنی  
دیگر است که در حرارت بالای قوس تجزیه و  
بخار می‌شوند. مواد گازی حاصل از سوختن  
(نظیر:  $\text{CO}_2$  و  $\text{CO}$  و  $\text{H}_2$  و ....) همانند گاز  
محافظت در اطراف قوس عمل می‌کنند و جایگزین  
اتمسفر آن منطقه می‌شوند شکل (۳-۶).

بدین ترتیب مذاب فلز جوش از آسیب دیدن در مقابل گازهای موجود در هوای بخصوص اکسیژن و نیتروژن  
محافظت می‌شود، زیرا همان‌طور که در جدول (۳-۱) ملاحظه می‌شود هوای محتوی مقداری زیادی اکسیژن  
و نیتروژن است. این گازها چنانچه در تماس با حوضچه مذاب قرار گیرند با فلز جوش ترکیب شده، سبب  
تردی و شکنندگی و نیز ایجاد تخلخل یا مک در فلز جوش می‌شوند.

جدول (۳-۱) اجزاء اصلی تشکیل دهنده ترکیب هوای


ردیف	عنصر	مقدار (درصد)
۱	نیتروژن [ $\text{N}_2$ ]	۷۸
۲	اکسیژن [ $\text{O}_2$ ]	۲۱
۳	آرگون [Ar]	۰/۹۶
۴	دی اکسید کربن	۰/۰۳
۵	سایز اجزاء	۰/۰۱

## ۲- ایجاد سرباره برای بهبود کیفیت فلز جوش

در پوشش الکترود موادی وجود دارند مثل: سیلیکات‌های کلسیم و منیزیم و کربنات‌های فلزی که در دمای بالای قوس ذوب می‌شوند این مواد به دلیل داشتن چگالی کمتر و سبک بودن روی مذاب فلز جوش قرار می‌گیرند (شکل ۳-۶). همچنین چون زودتر از فلز جوش منجمد می‌شوند مثل یک پوسته فلز جوش را می‌پوشانند و از این طریق باعث می‌شوند:

- الف) ناخالصی‌های فلز جوش جذب سرباره شود.
- ب) از اکسید شدن سطح فلز جوش جلوگیری شود.
- ج) سرعت سرد شدن فلز جوش آهسته‌تر شود.
- د) سطح گرده جوش صاف‌تر گردد.

شکل (۳-۶)

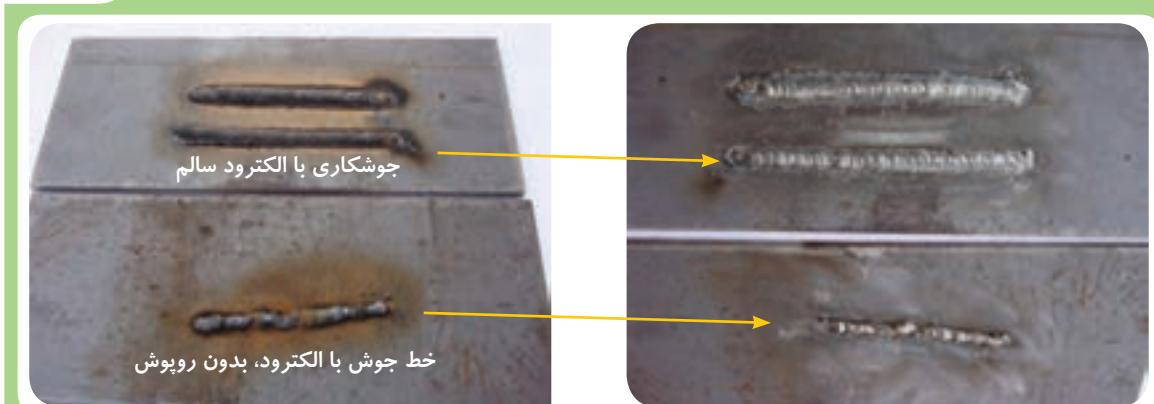

ب- سه خط جوش که تحت شرایط یکسان با الکترود روپوش دار و بدون روپوش جوشکاری شده اند (بدون تمیز کاری سطحی)

الف) ظاهر خط جوش بعد از تمیز کاری سطحی

### تأثیر پوشش الکترود روی خصوصیات ظاهری فلز جوش

به سرباره جوش، گل جوش یا شلاکه هم گفته می‌شود که بسیار ترد است و بدلیل انقباض زیاد در هنگام انجام دچار ترک می‌شود، لذا به راحتی از روی فلز جوش جدا می‌گردد (شکل ۳-۷).

شکل (۳-۷)



گل جوش با ضربات چکش جوشکاری به راحتی جدا می شود

شکل (۳-۸)



جوشکاری با الکترود بدون روپوش یا صدمه دیده سبب ایجاد مقدار زیادی جرقه و پاشش فلز مذاب می‌گردد.

### ۳- کمک به ایجاد و پایداری قوس و نیز کاهش

#### میزان جرقه و پاشش هنگام جوشکاری

بعضی از مواد موجود در پوشش الکترود به محض ایجاد جرقه در ابتدای تشکیل قوس به گاز تبدیل می‌شوند. این موضوع باعث افزایش قابلیت هدایت جریان الکتریکی در ستون قوس و در نتیجه سهولت تشکیل و پایدار ماندن یا ثابت قوس می‌گردد. ضمن اینکه در چنین حالتی میزان جرقه‌ها و پاشش قطرات مذاب نیز کاهش می‌یابد (شکل ۳-۸).

### ۴- اضافه کردن عناصر آلیاژی به فلز جوش

گاهی اوقات در پوشش الکترود یکسری عناصر یا ترکیبات با هدف آلیاژسازی در فلز جوش یا اکسیژن‌زدایی از فلز جوش و یا افزایش میزان رسوب فلز جوش اضافه می‌شود به عنوان مثال: برای آلیاژسازی از ترکیبات منگنز و نیکل، برای اکسیژن‌زدایی از آلمینیوم و سیلیسیم و برای افزایش میزان رسوب فلز جوش از پودر آهن می‌توان نام برد.

### ۵- تمیز کردن سطح فلز پایه از طریق حل کردن ناخالصی‌ها

بعضی از مواد موجود در پوشش الکترود تحت شرایط قوس جوشکاری با ناخالصی‌ها و ترکیبات اکسیدی موجود روی سطح در محل درز اتصال ترکیب می‌شوند و باعث جلوگیری از ورود آنها به فلز جوش می‌گردند.

در جدول (۲-۳) بعضی از ترکیبات موجود در پوشش الکترودهای پرکاربرد صنعتی و نقش آنها اشاره شده است.

**جدول (۲-۳) برخی از ترکیبات موجود در پوشش الکترودها و تاثیر آنها در جوشکاری**

عملکرد منفی	عملکرد اصلی	هاده اولیه
سرباره سازی	ایجاد گاز محافظ	سلولز
تصفیه فلز جوش	ایجاد گاز محافظ	کربنات کلسیم
تصفیه فلز جوش	سرباره سازی	فلورین
تصفیه فلز جوش	ایجاد گاز محافظ	دولومیت
پایدار نمودن قوس الکتریکی	سرباره سازی	روتیل
سرباره سازی	پایدار نمودن قوس الکتریکی	تیناتات پتاسیم
پایدار نمودن قوس الکتریکی	سرباره سازی	فلدسبات
پایدار نمودن قوس الکتریکی	تسهیل عمل روکش کردن	میکا
سرباره سازی	تسهیل عمل روکش کردن	خاک رس
سیال نمودن مذاب	سرباره سازی	سیلیس
تسهیل عمل روکش کردن و ایجاد گاز محافظ	سرباره سازی	آزبست
آلیاژسازی	سرباره سازی	اکسید منگنز
افزایش راندمان	سرباره سازی	اکسید آهن
پایدار نمودن قوس الکتریکی	افراش راندمان	پودر آهن
سرباره سازی	احیاء کنندگی	فروسیلیسیم
احیاء کنندگی	آلیاژسازی	فرومنگنز
روان ساز	چسب	سیلیکات سدیم
چسب	پایدار نمودن قوس الکتریکی	سیلیکات پتاسیم

### ۳-۲ طبقه‌بندی الکترودهای روپوش دار

یکی از روش‌های متداول در تقسیم‌بندی الکترودهای روپوش دار، دسته‌بندی آنها از نظر نوع پوشش و خصوصیات مواد بکار رفته در آن است. در شکل (۳-۹) چند نوع الکترود روپوش دار که بر اساس نوع ترکیب پوشش تفکیک شده‌اند، نشان داده شده است و در ادامه به معرفی مختصر دسته‌های اصلی الکترودهای روپوش دار بر اساس نوع پوشش آنها می‌پردازیم.

### ۳-۳ الکترودهای سلولزی

در پوشش این دسته از الکترودها مقدار زیادی (حدود ۴۰ درصد) سلولز وجود دارد. در دمای قوس سلولز می‌سوزد و تولید گازهای  $\text{CO}_2$ ،  $\text{CO}$  و  $\text{H}_2$  می‌کند. از خصوصیات این نوع الکترودها نفوذ بالای فلز جوش می‌باشد به همین دلیل از آنها بیشتر در جوشکاری پاس ریشه استفاده می‌کنند. جوشکاری با الکترودهای سلولزی همراه با تولید مقدار زیادی دود است این الکترودها اگرچه سرباره کمی تولید می‌کنند ولی سرباره آنها چسبندگی زیادی دارد بنابراین تمیزکاری گل جوش آنها مشکل‌تر است. از جمله مهم‌ترین الکترودهای این گروه می‌توان به الکترودهای E 6010، E 7010، E 8010 اشاره کرد.

### ۳-۴ الکترودهای روتیلی

ماده اصلی تشکیل دهنده پوشش این دسته از الکترودها اکسید تیتانیوم است که به نام روتیل معروف می‌باشد. وجود این ماده در ترکیب پوشش الکترود سبب راحتی ایجاد و پایداری قوس می‌گردد. بنابراین کار کردن با این الکترودهای روتیلی نسبتاً راحت‌تر است. هم‌چنین از الکترودهای روتیلی در جوشکاری با جریان AC نیز استفاده می‌نمایند، ضمن اینکه امکان جوشکاری با این الکترودها در تمام وضعیت‌ها وجود دارد، از جمله الکترودهای معروف این خانواده می‌توان به E ۶۰۱۳، E ۷۰۱۴، E ۷۰۲۴ (شکل (۳-۱۰)

شکل (۳-۹)



انواع مختلف الکترود روپوش دار از نظر نوع ترکیب پوشش

شکل (۳-۱۰)



نمونه‌ای از الکترودهای روتیلی در بازار مصر

### ۳-۳-۳ الکترود قلیایی

در پوشش این دسته از الکتروودها مقدار زیادی ترکیبات قلیایی نظیر کربنات کلسیم، آهک و ترکیبات فلوریدی وجود دارد. همچنین به دلیل عدم وجود ترکیبات هیدروژن دار در پوشش این الکتروودها آنها را به نام الکتروودهای کم هیدروژن نیز می‌شناسند. وجود ترکیبات قلیایی از یک طرف و عدم وجود ترکیبات هیدروژن دار از طرف دیگر سبب شده است فلز جوش حاصل از جوشکاری با این الکتروودها از کیفیت خوبی به لحاظ خواص مکانیکی و مقاومت در برابر ضربه برخورد می‌باشد به همین دلیل از این الکتروودها برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ و حساس به ترک خوردن استفاده می‌شود.

الکتروودهای قلیایی جاذب الرطوبت (آون) هستند.

شکل (۳-۱۱)



نمونه‌ای از الکترود با روپوش قلیایی

بنابراین قبل از جوشکاری لازم است به مدت ۲ الی ۳ ساعت در دمای حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتی گراد داخل الکترود خشک کن قرار گیرند تا گاز هیدروژن ناشی از تجزیه آب در مذاب فلز جوش حل نشود. از خانواده الکتروودهای قلیان می‌توان به الکتروودهای E 7016 E 8016 E 9016 E 7018 E 8017، E 7018 اشاره کرد. همچنین الکتروودهای قلیایی دارای پودر آهن می‌باشند شکل (۳-۱۱).

### ۳-۳-۴ الکترود اسیدی

در پوشش این دسته از الکتروودها مقداری ترکیبات اسیدی نظیر: اکسیدهای سیلیسیم، آلومینیوم و کربنات منیزیم وجود دارد. سرباره ناشی از جوشکاری با این الکتروودها حجیم بوده و به راحتی از فلز جوش جدا می‌شود. همچنین ظاهر گرده جوش حاصل از جوشکاری با این الکتروودها صاف است. ولی نفوذ جوش به نسبت کم است. از جمله الکتروودهای این گروه می‌توان به الکترود E 7027 اشاره کرد.

### ۳-۳ الکترودهای اکسیدی

در پوشش این الکترودها مقدار زیادی اکسید و کربنات آهن و منگنز اضافه می‌کنند که باعث می‌شود میزان رسوب فلز جوش و در نتیجه سرعت جوشکاری زیاد شود ولی نفوذ جوش کاهش می‌یابد. از خانواده این دسته از الکترودها می‌توان به الکترود E-7024 اشاره کرد. با توجه به سیالیت بالای مذاب این الکترودها از آنها بیشتر برای جوش‌های گوشه در وضعیت‌های افقی و تخت استفاده می‌شود و به طور کلی بهبود ظاهر جوش حاصل از جوشکاری با این دسته از الکترودها بیشتر از بهبود کیفیت خواص مکانیکی فلز جوش می‌باشد.

### ۴-۳ شناسایی الکترودهای روپوش دار بر اساس استاندارد<sup>۱</sup> AWS

بر اساس این استاندارد الکترودهای روپوش دار توسط یک یا دو حرف به اضافه ۴ یا ۵ عدد معرفی می‌شوند که براساس این حروف و اعداد ویژگی‌های مرتبط با الکترود مشخص می‌گردد مثل:

- ۱- استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری
- ۲- وضعیت یا حالتی را که می‌توان با الکترود جوشکاری کرد
- ۳- نوع پوشش الکترود از نظر جنس و نوع جوشکاری از نظر متنابض یا مستقیم بودن و نیز قطبیت جریان

شکل(۳-۱۲)



همان‌طور که در شکل (۳-۱۲) ملاحظه می‌شود حرف E که از اول کلمه انگلیسی Electrode گرفته شده است و نشان‌دهنده الکترود روپوشش‌دار برای جوشکاری با فرآیند قوس الکترود دستی است. دو یا سه رقم اول از سمت چپ (در صورتی که چهار رقم داشته باشیم دو رقم اول و چنانچه ۵ رقم داشته باشیم ۳ رقم اول) نشان‌دهنده حداقل استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری بدون عیب با الکترود مذکور است. رقم بعدی که دومین رقم از سمت راست می‌شود نشان دهنده وضعیت یا حالت قابل جوشکاری با الکترود مذکور است که می‌تواند عددهای ۱، ۲، ۳ و ۴ باشند و این اعداد مفهوم زیر را دارند.

**عدد ۱:** به معنی امکان جوشکاری در وضعیت‌های تخت، افقی، عمودی و بالاسری است.

**عدد ۲:** به معنی امکان جوشکاری در وضعیت تخت و حالت افقی در جوشکاری گوشه مثل نبشی‌ها می‌باشد.

**عدد ۳:** که در گذشته تعریف می‌شد ولی در حال حاضر از آن استفاده نمی‌شود و به معنی امکان جوشکاری فقط در حالت تخت بود.

**عدد ۴:** به معنی امکان جوشکاری در وضعیت‌های تخت، عمودی، بالاسری و عمودی سرپایین می‌باشد. رقم آخر از سمت چپ یا اولین عدد از سمت راست هم نشان‌دهنده نوع پوشش، جریان و قطعیت جریان جوشکاری می‌باشد و می‌تواند عددهای صفر تا ۸ را شامل شود که معنی و مفهوم این اعداد در جدول (۳-۳) آمده است.

جدول شماره (۳-۳) معرفی نوع پوشش الکترودها بر اساس اولین عدد از سمت راست در استاندارد AWS

اولین عدد از سمت راست	آنواع پوشش
۰	سلولزی با جریان مستقیم
۱	سلولزی با جریان مستقیم و متناوب
۲	رتیلی با جریان مستقیم
۳	رتیلی با جریان مستقیم و متناوب
۴	رتیلی
۵	قلیابی با جریان مستقیم
۶	قلیابی با جریان مستقیم و متناوب
۷	اسیدی
۸	قلیابی محتوی پودر آهن و در بعضی موارد پوشش‌های مرکب

در جدول (۴-۳) شماره و مشخصات فنی بعضی از الکترودهای روپوشش دار از نظر نوع پوشش، وضعیت جوشکاری و نوع جریان آنها جوشکاری و نوع جریان مورد استفاده در جوشکاری با این الکترودها آورده شده است.

جدول (۴-۳) مشخصات فنی الکترودهای روپوشش دار از نظر نوع پوشش، وضعیت جوشکاری و نوع جریان آنها			
نوع جریان	وضعیت جوشکاری	نوع روکش	الکترود
DCEP	F, V, OH, H	سلولزی سدیم بالا	E 6010
AC یا DCEP	F, V, OH, H	سلولزی پتابسیم بالا	E 6011
AC یا DCEN	F, V, OH, H	اکسید تیتانیومی سدیم بالا	E 6012
AC یا DCEP یا DCEN	F, V, OH, H	اکسید تیتانیومی پتابسیم بالا	E 6013
AC یا DCEP یا DCEN	F, V, OH, H	اکسید تیتانیومی پتابسیم دار با اکسید آهن	E 6019
AC یا DCEN AC یا DCEN یا DCEP	H-FILLET, F	اکسید آهن زیاد	E 6020
AC یا DCEN	F, H	اکسید آهن زیاد	E 6022 <sup>(۱)</sup>
AC یا DCEN AC یا DCEP یا DCEN	H-FILLET, F	اکسید آهن زیاد و پودر آهن	E 6027
AC یا DCEP یا DCEN	F, V, OH, H	پودر آهن و اکسید تیتانیوم	E 7014
DCEP	F, V, OH, H	کم هیدروژن، سدیمی	E 7015 <sup>(۲)</sup>
AC یا DCEP	F, V, OH, H	کم هیدروژن، پتابسیمی	E 7016 <sup>(۲)</sup>
AC یا DCEP	F, V, OH, H	کم هیدروژن پتابسیمی و پودر آهن	E 7018 <sup>(۲)</sup>
DCEP	F, V, OH, H	کم هیدروژن و پودر آهن	E 7018M
AC یا DCEP یا DCEN	H-FILLET, F	پودر آهن و اکسید تیتانیوم	E 7024 <sup>(۲)</sup>
AC یا DCEN AC یا DCEN یا DCEP	H-FILLET, F	اکسید آهن زیاد و پودر آهن	E 7027
AC یا DCEP	H-FILLET, F	کم هیدروژن پتابسیمی و پودر آهن	E 7028 <sup>(۱)</sup>
AC یا DCEP	F, OH, H-V-DOWN	کم هیدروژن پتابسیمی و پودر آهن	E 7048 <sup>(۱)</sup>

### معنی و مفهوم علائم و حروف در جدول ۴-۳

H Fillet: افقی گوشه	H: افقی	F: تخت
OH: بالاسری	V: عمودی	V- Down: عمودی سرازیر
DCEN: جریان مستقیم الکترود مثبت	DCEP: جریان مستقیم الکترود منفی	AC: جریان متناوب
(۱): الکترود فقط برای جوشکاری تک پاسی مناسب است		
(۲): این الکترودها انعطاف پذیر، مقاوم در برابر ضربه، رطوبت و نفوذ هیدروژن هستند		

هم چنین در جدول (۵-۳) محدود، شدت جریان برای الکترودها بر حسب قطر هر الکترود آورده شده است

### جدول (۳-۵) راهنمای انتخاب شدت جریان جوشکاری بر حسب قطر هر الکترود

E 7048	E 7020 E 7028	E 7018 M E 7018	E 7015 E 7016	E 7014 E 7010	E 6027 E 7010	E 6022	E 6020	E 6019	E 6013	E 6012	E 6010 E 6011	قطر (mm)
30-55	30-55	30-50	20-55	20-55	30-55	30-55	30-55	20-50	20-40	20-40	20-40	1.6
35-70	35-70	35-65	30-55	30-55	35-65	30-60	35-55	35-5	35-55	25-60	25-60	2
100-150	100-145	70-100	65-110	80-125	60-100	60-100	60-100	50-90	45-90	35-80	40-80	2.5
80-140	140-190	115-165	100-150	110-160	125-185	110-160	100-150	80-140	80-130	80-140	75-125	3.2
150-220	180-250	150-220	140-210	150-210	160-240	140-190	130-190	130-190	105-180	110-190	110-170	4
210-270	230-305	200-275	180-225	200-275	210-300	170-400	175-250	190-250	150-230	140-240	140-215	5
300-430	335-430	315-400	300-390	330-415	300-420	280-300	275-375	310-360	250-350	250-400	210-320	6
330-510	330-500	310-410	280-480	290-480	280-400	280-400	280-380	260-360	260-360	260-360	260-360	7
390-550	400-525	375-470	375-475	390-500	375-475	370-480	340-450	360-410	320-430	300-500	375-425	8

### ۳-۵ نگهداری الکتروودهای روبوش دار

الکتروودهای جوشکاری اعم از الکتروودهای روبوش دار و الکتروودهای بدون پوشش نسبت به شرایط حمل و نقل، نگهداری یا انبارداری حساس هستند و عواملی نظیر رطوبت، صدمات مکانیکی و آلودگی‌های دیگر موجب آسیب دیدن آنها می‌شوند.

به طور معمول روی بسته‌بندی مواد مصرفی جوشکاری و یا برگ‌های که همراه مواد مذکور در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد مشخصات فنی مواد مصرفی و شرایط نگهداری آنها ثبت شده است که باید به توصیه‌های سازنده توجه شود (شکل ۳-۱۳).

شکل (۳-۱۳)



ثبت مشخصات فنی و شرایط نگهداری الکتروودهای روبوش دار روی جعبه بسته بندی آنها

### ۱-۵-۳ عوامل فساد الکتروودهای روبوش دار

#### الف) مواد چرب

چنانچه الکتروودهای جوشکاری به مواد چربی مثل: روغن‌ها، گریس‌ها، مواد نفتی و یا چربی‌های دیگر آغشته شوند، در شرایط قوس مواد چرب می‌سوزند و در اثر تجزیه آنها گازهایی مثل: کربن،  $\text{CO}$ ،  $\text{H}_2\text{O}$  و  $\text{SO}_2$  و  $\text{CO}_2$  غیره تولید می‌شود که ورود آنها در فلز جوش باعث ایجاد عیب و شکنندگی آن می‌شود. از این‌رو لازم است اقدامات مقتضی جهت جلوگیری از تماس الکتروودهای با مواد چربی و آغشته شدن آنها حتی به مقدار کم به عمل آید.

شکل (۳-۱۴)



قرار دادن الکتروودهای روبوش دار محل نامناسب خطر آغشته شدن به مواد آلوده کننده را زیاد می‌کند.

## الف) صدمات مکانیکی

لازم است در موقع حمل و نقل، انبارداری و استفاده از الکترودهای روپوش دار مراقبت های لازم جهت جلوگیری از ترک خوردن و از بین رفتن روپوش الکترودها بعمل آید(شکل ۳-۱۵).

همچنین با توجه به اینکه روپوش الکترودها از مواد متفاوتی تشکیل شده اند لذا طبیعی است که از نظر چسبندگی پوشش الکترودها به مغزی، انعطاف پذیری یا تردی با یکدیگر تفاوت دارند به عنوان مثال پوشش الکترودهای سلولزی تر دتراند. لذا آنها حساسیت بیشتری در مقابل ضربات وارد دارند.

شکل (۳-۱۵)



از وارد آوردن صدمات مکانیکی به الکترودهای روپوش دار پرهیز کنید.

## ب) رطوبت

شکل (۳-۱۶)



قرار گرفتن الکترودهای روپوش دار روی زمین نمناک باعث جذب رطوبت می شود.

پوشش الکترودهای جوشکاری تمایل زیادی به جذب رطوبت دارند (هر چند بعضی از پوشش الکترودها مثل پوشش الکترودهای قلیایی نسبت به رطوبت حساسیت بیشتری دارند و سریع تر آن را جذب می کنند) (شکل ۳-۱۶) به همین دلیل الکترودهای جوشکاری را در بسته های با پوشش مقاوم در برابر نفوذ آب قرار می دهند و توصیه می شود در بسته های الکترود تا قبل از مصرف باز نشود.



شرایط انبار مواد مصرفی جوشکاری باید از نظر رطوبت و دما به منظور جلوگیری از نزدیک شدن به نقطه شبندم<sup>۱</sup> و افزایش رطوبت موجود در هوای انبار کنترل شود و سیستم تهویه مناسبی برای آن تعییه گردد.

در جدول (۶-۳) مقادیر مجاز رطوبت در پوشش الکترودهای جوشکاری روپوش دار و شرایط انبارداری و نیز خشک کردن آنها گفته شده است.

**جدول (۶-۳) مقدار مجاز رطوبت در الکترودهای روپوش دار و شرایط خشک کردن آنها**

الکترود	مقدار رطوبت همراه با وجود در روکش (درصد)	رطوبت نسبی هوای انبار در دمای ۲۶°C	حرارت توصیه شده برای (C) OVEN	درجه حرارت دوباره خشک کردن در زمان ۱ ساعت (C)
E 6010	3/5 - 5/5	20-60	-	-
E 6011	2 - 4	20-60	-	-
E 6012, E 6013, E 6020	< 1	60 حداکثر	37-48	135-5
E 6027, E 7014, E 7024	< 0/5	60 حداکثر	37-48	135-5
E 7015, E 7016	< 0/4	50 حداکثر	55-165	290-10
E 7018, E 7028	< 0/6	50 حداکثر	55-165	345-10

### ۶-۳- تشخیص رطوبت در الکترود

چنانچه در کارگاه جوشکاری بخواهیم از وجود رطوبت در پوشش الکترودها و مقدار آن آگاه شویم می‌توان با توزین دقیق الکترودها قبل و بعد از خشک کردن آنها نسبت به برآورد میزان رطوبت جذب شده اقدام کرد.

۱ - نقطه شبندم دمایی است که در آن دما بر حسب مقدار رطوبت موجود در اتمسفر تشکیل قطره آب اتفاق می‌افتد.

شکل (۳-۱۷)



روش آزمایشی جهت تعیین احتمال وجود رطوبت  
در پوشش الکترودهای روپوش دار

همچنان از طریق قرار دادن چند الکترود در بین دو کف است و حرکت دستها در خلاف جهت یکدیگر مطابق شکل (۳-۱۷) از طریق صدای ایجاد شده نسبت به ارزیابی احتمال وجود رطوبت در آنها اقدام کرد. لازم به ذکر است صدای ایجاد شده ناشی از مالیده شدن الکترودهای خشک تیز و شبیه به صدای فلز می‌باشد، در حالی که صدای مالش الکترودهای رطوبت‌دار خفه یا بم است.

### ۳-۷ خشک کردن الکترودهای روپوش دار

برای حذف رطوبت جذب شده توسط پوشش الکترودها از وسایل خشک‌کننده‌ای به نام آون<sup>۱</sup> استفاده می‌شود که در ابعاد و اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند و در شکل (۳-۱۸) نمونه‌ای از آن نمایش داده شده است. مدت زمان قرار گرفتن در داخل آون و محدوده دمایی به‌طور معمول روی بسته الکترودها و یا دفترچه راهنمای استفاده از الکترودها درج می‌شود.

شکل (۳-۱۸)



آون جهت خشک کردن رطوبت موجود در روپوش الکتردها


## کار عملی (زمان ۲ ساعت)

دستورالعمل آزمایش کارگاهی نقش روپوش الکترود در فرآیند جوشکاری قوس الکترود دستی

### مراحل اجرای کار

- ۱- روی سندان، به وسیله چکش روپوش یک الکترود **E 6013** به قطر  $3/25$  را بردارید.
- ۲- با کاغذ سنباده‌ی باقی‌مانده روپوش مغز فلزی الکترود را تمیز کنید.

شکل (۳-۱۹)

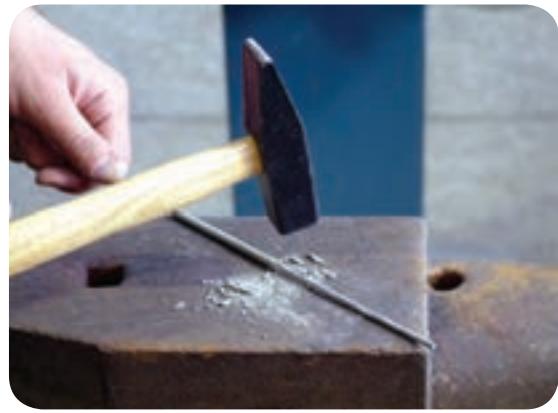

مراحل اجرای کار



پرسش

وجود مقدار کمی از روپوش روی الکترود می‌تواند در کیفیت آزمایش موثر باشد.

شکل (۳-۲۰)



- ۳- چهار عدد تسمه فلزی به ابعاد  $100 \times 30 \times 3$  میلی متر را با اره ببرید.



نکته

برای بریدن تسمه فلزی با کمان اره لازم است محل برش نزدیک گیره باشد و به تیغ اره فشار زیادی وارد نشود تا هم قطعه کار ارتعاش نداشته باشد و هم دندانه‌های تیغ اره سالم بماند.

شکل(۳-۲۱)



۳- تسمه‌ها را مطابق شکل دو به دو به هم خال جوش کنید.

شکل(۳-۲۲)



۴- روی یکی از دو اتصال خال جوش خورده با الکترود روپوش دار تحت شرایط عادی جوشکاری کنید. سپس سرباره را از روی خط جوش به طور کامل بردارید و اطراف درز دو قطعه را با برس سیمی کاملاً تمیز کنید.

۵- روی اتصال دوم با استفاده از الکترود بدون روپوش، جریان DC و آمپر بالاتر از حد معمول (حدود ۱۲۰ آمپر) جوشکاری کنید.

۶- سطوح هر دو جوش را با چکش جوش کاری و برس سیمی کاملاً تمیز کنید.

۷- ابزار و وسائل را جمع آوری و تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

۸- دو اتصال جوشکاری شده را از نظر ظاهری بررسی کنید.

در خصوص هر کدام از سوالات زیر با هنرآموزان گرامی تبادل نظر کنید.

**۱- ایجاد قوس با الکترود بدون روپوش چگونه است؟**

الف) دشوار است و خیلی مهارت می‌خواهد

ب) آسان و راحت است

**۲- آیا قوس با الکترود بدون روپوش پایدار است یا پشت سر هم قطع می‌شود؟**

ب) قطع می‌شود و الکترود به کار می‌چسبد       الف) پایدار است

**۳- جوشکاری با الکترود بدون پوشش چگونه است؟**

ب) راحت است       الف) کترول مذاب مشکل است

**۴- جرقه‌های جوشکاری با الکترود بدون روپوش در مقایسه با الکترود روپوش دار (از نظر مقدار-**

**درشتی و ریزی) به چه صورت است؟**

ب) مانند الکترود روپوش دار است       الف) زیاد و درشت تر است

**۵- سطح جوش با الکترود بدون روپوش صاف است یا خشن؟**

ب) شکل ظاهری خوب است       الف) گرده‌ها نامنظم و برجسته است

**۶- آیا سطح گرده جوش حاصل دارای حفره است؟**

ب) خیر       الف) بله

**۷- دو قطعه جوش داده شده را به گیره بیندید و مطابق**

**شکل با چکش محل جوش را بشکنید.**



۸- دو اتصال را از نظر شکنندگی با هم مقایسه کنید؟

۹- فلز جوش در کدام اتصال با قطعه کار بیشتر ممزوج شده است؟

انجام آزمایش به صورت مذکور یک ارزیابی کلی است، چنانچه بررسی‌های فوق با استفاده از دستگاه‌ها و امکانات آزمایشگاهی مناسب انجام شود. معایب جوشکاری با الکترود بدون روپوش در مقایسه با الکترود روپوش‌دار بیشتر مشخص می‌شود.



## گزارش

بر اساس مشاهدات و تجربه حاصل از آزمایش فوق نقش پوشش الکترود را در جوشکاری قوس با الکترود روپوش‌دار تشریح کنید:

## آزمون پایانی

۱- کدام یک از موارد زیر روی شکل گرده جوش تأثیرگذار است؟

- الف) قوس
- ب) گاز محافظ
- ج) روپوش الکترود
- د) دستگاه جوشکاری

۲- کدام ماده در روپوش الکترود نقش ایجاد گاز محافظ را به عهده دارد؟

- الف) عناصر آلیاژی
- ب) سلوزل و کربنات کلسیم
- ج) پودر آهن
- د) اکسید تیتانیوم

۳- در الکترود E6013 عدد ۳ چه ویژگی را نشان می‌دهد؟

- الف) وضعیت‌های قابل استفاده
- ب) استحکام کشش
- ج) نوع روپوش و نوع جریان
- د) جنس مغز الکترود

۴- کدام الکترود قبل از جوشکاری باید در الکترود خشک کن یا (آون) خشک شود؟

- الف) E 6010
- ب) E 6011
- ج) E 7018
- د) E 6013

۵- با اضافه کردن کدام یک از موارد زیر در روپوش الکترود افزایش راندمان (نرخ رسوب) خواهیم داشت؟


ب) سلولز

الف) کربن

د) سیلیکات سدیم

ج) پودر آهن

۶- هر یک از موارد نشان داده شده را نام ببرید؟

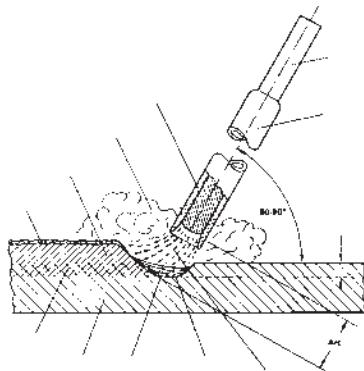

۷- چهار مورد از اثرات پوشش الکترود را بنویسید؟

۸- جوشکاری با کدام دسته از الکترودهای روپوش دار راحت‌تر است؟

ب) قلیابی

الف) سلولزی

د) اسیدی

ج) اروتیلی