

## واحد کار دوم

جدول زمانی	
عملی	نظری
۱۳۵ ساعت	۱۶ ساعت

توانایی

\* کف تراشی - مته مرغک زنی - روتراشی - پله تراشی - شیار تراشی خارجی و داخلی تا دقیق  $0.5 \text{ mm}$  و پخ زنی

### هدف کلی: تراشکاری قطعات توپر و توحالی

اهداف رفتاری:

- ۱- برآده برداری را شرح دهد.
- ۲- سرعت برش را تعریف کند.
- ۳- عده دوران را محاسبه کند.
- ۴- مقدار پیشروی را تنظیم کند.
- ۵- رنده‌های تراشکاری را شرح دهد.
- ۶- رنده‌های تراشکاری را توسط سنگ رومیزی تیز کند.
- ۷- مفهوم خنک کاری را شرح دهد.
- ۸- مواد خنک کاری را به کار بندد.
- ۹- کف تراشی - مته مرغک زنی - رو تراشی - پله تراشی - پخ زنی و شیار تراشی خارجی قطعات را انجام دهد.
- ۱۰- کف تراشی - مته مرغک زنی - رو تراشی - پله تراشی - پخ زنی و شیار تراشی داخلی قطعات را انجام دهد.
- ۱۱- اصول ایمنی را رعایت کند



پیش آزمون



۱- فرآیند ساخت قطعه‌ی مقابل را شرح دهید.



۲- سطح براده را در تصویر مقابل مشخص کنید.



۳- تصویر رو به رو بیان گر چه عملی است؟

## مفهوم براده برداری:

عبارت است از طول برادهای بر حسب متر که در مدت زمان یک دقیقه از روی قطعه کار برداشته می شود و آن را با واحد متر بر دقیقه بیان می کنند. و یا به عبارتی مقدار راهی که لبه برنده رنده بر حسب متر بر دقیقه، قطعه کار می پیماید.



فرمول سرعت برش:

با توجه به قطر قطعه کار (d) بر حسب میلیمتر:  
- طول برادهای که به ازاء یک دور گردش قطعه کار از آن جدا می شود عبارت است از:

$$\pi d_{(mm)}$$

- و اگر در مدت زمان یک دقیقه، قطعه کار n دور، دوران کند. طول براده برداشته شده از قطعه کار در مدت زمان یک دقیقه عبارت است:

$$n \times \pi d_{(mm)}$$

- از آنجا که سرعت برش را با واحد متر بر دقیقه بیان می کنند برای تبدیل واحد قطر از میلی متر به متر آن را در ضریب  $\frac{1}{100}$  ضرب کرده و بدین ترتیب فرمول سرعت برش بر حسب متر بر دقیقه بصورت زیر بدست می آید:

$$\text{متر بر دقیقه} = \frac{n \times \pi \times d}{100} \left( \frac{m}{min} \right) \quad (\text{سرعت برش})$$

براده برداری یکی از روش های ساخت قطعات می باشد که در آن با در نظر گرفتن محاسباتی خاص، قسمتی از حجم قطعه خام توسط لبه های برنده ابزار طی مراحل مختلف برداشته شده و در نهایت قطعه شکل مورد نظر را به خود می گیرد.



سرعت براده برداری (برش) به عوامل متعددی از قبیل:

- 1- جنس قطعه کار
  - 2- جنس ابزار
  - 3- استحکام ابزار
  - 4- زوایای صحیح ابزار
  - 5- عمق بار و سطح مقطع براده
  - 6- مواد خنک کننده
  - 7- توان دستگاه
- بستگی داشته و از شرایطی به شرایط دیگر با توجه به عوامل فوق فرق می کند.
- سرعت برشی را از طریق آزمایش های تجربی تحت شرایط مختلف بدست آورده و در نهایت آن را فرموله کرده اند.

## شرح خشن کاری و پرداخت کاری در تراشکاری و تاثیر آن در مقدار سرعت برش:




به هر حال سرعت برش در خشن کاری و پرداخت کاری متفاوت بوده و در جدول زیر مقادیر آن برای چند نمونه از قطعه کار با جنس‌های مختلف بر حسب متر بر دقیقه آورده شده است.  
(جنس رنده‌ها از hss می‌باشد).

برای استفاده بهینه از حداکثر توان دستگاه - صرفه‌جویی در وقت و هزینه، بالا بردن عمر مفید رنده‌های تراشکاری و نیز بدست آوردن کیفیت و دقیق‌تر در سطوح و اندازه‌های قطعه کار، مراحل تراشکاری یک قطعه را عموماً به دو بخش ۱- خشن کاری و ۲- پرداخت کاری تقسیم می‌کنند.

**خشن کاری:** در این مرحله با استفاده از رنده‌های با استحکام بیشتر و عمق بار زیاد، قطعه را تا رسیدن به حدود اندازه‌های نهایی، تراشکاری می‌کنند اما اندازه‌های نهایی را تراشکاری نمی‌کنند.

**توجه:** بهترین حالت این است که نقشه ای جداگانه با اندازه‌های خشن کاری برای قطعه تهیی گرد تا اشتباہی رخ ندهد.

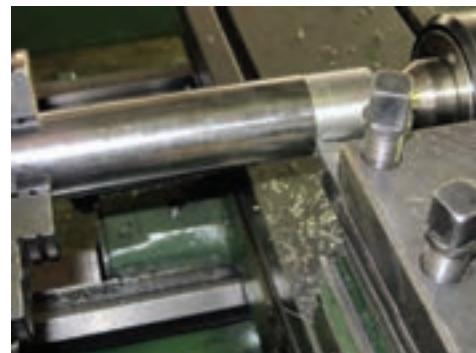

عدد دوران (N):

با توجه به مراحل کاری و مقادیر سرعت برش و نیز فرمول سرعت برش، تعداد دوران قطعه کار را برابر حسب دو برابر دقیقه از رابطه زیر بدست می‌آورند.

$$n = \frac{V \times 1000}{\pi \times d} \quad (\text{دور دقیقه})$$

توجه داشته باشید عدد بدست آمده برای عدد دوران از طریق فرمول فوق یک کمیت محاسباتی است و ممکن است دقیقاً با جدول تعیین دور دستگاه

**پرداخت کاری:** در این مرحله که آخرین مرحله کاری محسوب می‌شود با استفاده از رنده‌های مخصوص پرداخت کاری، عمق بار کمتر و سرعت برش بیشتر، اندازه‌های نهایی قطعه کار را مطابق با نقشه قطعه کار، به دست می‌آورند.

مورد نظر، خطوط افقی و عمودی مربوطه را رسم کنید و محل تلاقی آنها را بدست آورید.

از نقطه محل تلاقی، خطی بموازات خطوط مورب رسم کنید.

با در نظر گرفتن فاصله خط مورب رسم شده با خطوط اصلی دور و نیز با توجه به اینکه در مرحله خشن کرای هستید یا پرداخت کاری ، دور مناسب را از روی نمودار حدس زده و دستگاه را تنظیم کنید.

#### مثال: مقادیر عده دوران را برای مراحل

خشن کاری و پرداخت کاری قطعه کاری از میل گرد با نظر خام  $\varphi 30\text{ mm}$  و قطر نهایی  $\varphi 20\text{ mm}$  و سرعت برشی خشن کاری  $20\text{ m/mm}$  و سرعت برشی پرداخت کاری  $35\text{ m/mm}$  بدست آورید.  
حل : به اندازه  $1\text{ mm}$  از قطر قطعه کار را برای پرداخت نهایی گذاشته و از قطر  $\varphi 30\text{ mm}$  تا قطر  $\varphi 21\text{ mm}$  را خشن کاری می کنیم.


با توجه به حجم براده برداری در مراحل خشن کاری و پرداخت کاری می توان عمق بار کلی را به چندین قسمت تقسیم بندی کرده و با توجه قطر باقی مانده در هر مرحله ، دور مناسب با آن قطر را اختیار کرد.

#### تعیین دور خشن کاری برای مثال فوق

با در نظر گرفتن عمق بار در حدود  $2\text{ mm}$  برای هر مرحله و کاهش قطر قطعه کار مناسب است که دورهای خشن کاری را به ترتیب از دور  $180^\circ$  برای قطر  $30^\circ$  شروع و به دور  $250^\circ$  برای قطر  $21^\circ$  خاتمه یابد نشان داده شده است.

مطابق نباشد.

توجه: در مرحله کف تراشی، دور زیادتر از دور محاسبه شده و در مرحله روتراشی، دور کم تر از دور محاسبه شده را انتخاب می کنیم.  
برای سرعت عمل می توان از نمودار شکل زیر استفاده نمود.

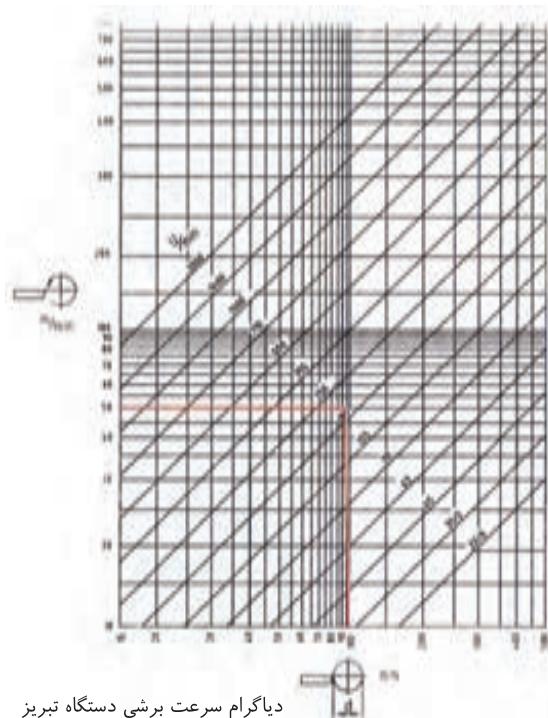

در این نمودار که به نمودار لگاریتمی معروف است. محور افقی نشان دهنده قطر قطعه کار و نمودار عمودی بیان کننده مقادیر سرعت برشی می باشد.  
خطوط مورب رسم شده نیز نشان دهنده مقادیر تعداد دوران دستگاه بر حسب جداول تعیین دور نصب شده روی ماشین تراش تبریز می باشد.

دستور کار با نمودار لگاریتمی (دیاگرام تعداد دور)


- با توجه به سرعت برش داده شده و قطر

مقدیر پیش روی قابل دستیابی توسط دستگاه بر روی جدول (پیش روی - پیچ بری) تعیین شده است.

هنگام تنظیم پیشروی باید نزدیکترین عدد جدول به مقدار محاسبه شده در نظر گرفته شود.

(a) عمق براده

عمق براده (a) به عمق براده کلی ( $t$ ) و نیز تعداد دفعات مورد نظر برای تراشکاری (I) بستگی دارد با توجه به شکل :

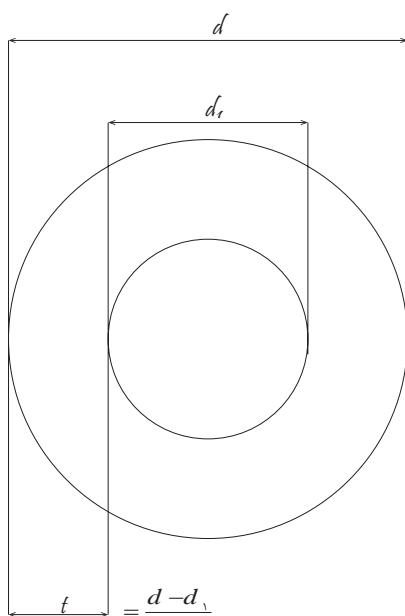

$$t = \frac{d-d_1}{\gamma}$$

۱۰

۴: قطر خام یا قطر قطعه کار قبل از تراش بر حسب میلی‌متر

۵- قطر نهایی قطعه کار پس از تراش بر حسب میلی‌متر

تعیین دور پرداخت کاری

برای روتراشی قطر ۲۰ با سرعت برشی  $35\text{m/mm}$  نقطه تلاقی را به دست آورده و خط مورب را رسم کنید. همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

با توجه به نمودار خط رسم شده فاصله کمی با دور ۵۰۰ دارد بنابراین دور مناسب برای مرحله

پرداخت نهایی را همین دور درنظر می‌گیریم.

**سوال:** اکنون کہ تعداد دوران را بدست آور دیں  
با چہ پیش روی ، تراشکاری کنیم؟

مفهوم پیشروی: عبارت است از مقدار تغییر مکان لبه برنده رنده بر حسب میلیمتر به ازاء یک دور گردش قطعه کار.

تفاوت بین سرعت برش و سرعت پیش روی:  
سرعت برش را می‌توان بدین صورت نیز تعریف کرد:

مقدار راهی را که لبه برنده دنده بر حسب متر در  
مدت زمان یک دقیقه از محیط قطعه کار طی می‌کند  
ولی سرعت پیشروی: عبارت است از مقدار راهی را  
که لبه برنده دنده بر حسب میلیمتر درازاء یک دور  
گردش قطعه کار در راستای محور کار طی می‌کند.  
مقدار پیشروی ( $s$ ) در هر مرحله به عمق بار (a)  
در نظر گرفته شده در آن مرحله بستگی دارد.

$$S = \left( \frac{1}{\delta} - \frac{1}{1 + \epsilon} \right) \times \alpha$$

درخشن کاری

$$S = \frac{1}{r} \times \alpha$$

و در پرداخت کاری

در نظر گرفته می‌شود.

آن گاه  $t$  عمق کلی براده بر حسب میلیمتر عبارت است از :

$$t = \frac{d - d_1}{2}$$


و چنانچه این عمق کلی براده را طی (I) دفعه تراشکاری کنیم در نتیجه براده در هر مرحله (a) برابر خواهد بود.

$$a = \frac{t}{I} = \frac{d - d_1}{2I}$$

سطح مقطع براده (A) :

از حاصلضرب عمق براده (a) بر حسب میلیمتر در مقدار پیشروی (s) بر حسب میلیمتر، مقدار سطح مقطع براده A بر حسب میلیمتر مربع بدست می‌آید.

$$A_{mm^2} = a_{(mm)} \times S_{(mm)}$$

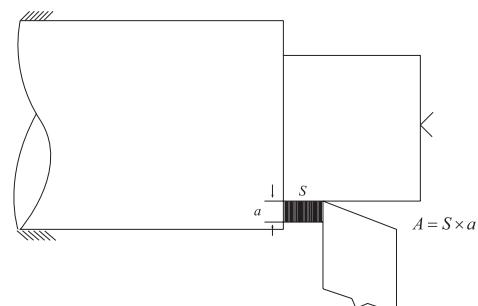

## شرح رنده‌های تراشکاری

مفهوم لبه برنده - سطح براده - زاویه براده :  
لبه برنده :

به آن قسمت از لبه تیز چاقو- مته - تیغه اره- نوک قلم و رنده‌های تراشکاری که با زاویه خاصی با اجسام برخورد کرده واژ روی آنها براده بر می‌دارد لبه برنده می‌گویند.



### مفهوم گوه وزاویه آن:

برای استحکام بخشیدن به لبه برنده و سطح براده و بالا بودن قدرت نفوذ آن در براده‌بندی، آن را به شکل گوه در نظر گرفته و تیز می‌کنند. زاویه گوه را با  $\beta$  بتا نمایش می‌دهند و آن زاویه بین سطح براده و سطح آزاد می‌باشد.




### مفهوم سطح آزاد و زاویه آزاد:

برای جلوگیری از اصطکاک بیش از حد در محل تماس پیشانی رنده با قطعه کار، پیشانی دنده را نسبت به محور لبه برش زاویه دار در نظر گرفته و به این زاویه زاویه آزاد و به سطح ایجاد شده سطح آزاد می‌گویند.




### سطح براده :

سطحی است که براده‌ها هنگام جدا شدن توسط لبه برنده از روی آن حرکت کرده و به بیرون هدایت می‌شوند.

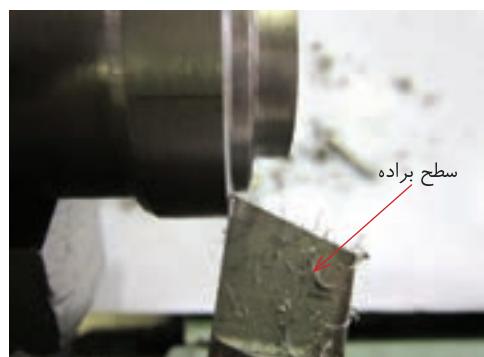


### زاویه براده :

به زاویه بین سطح براده و سطح افق زاویه براده می‌گویند. این زاویه به هنگام تیز کردن رنده بدست می‌آید و مقدار آن با توجه به نوع رنده و جنس قطعه کار، متفاوت خواهد بود و آن را با ( $\gamma$  گاما) نشان می‌دهند.

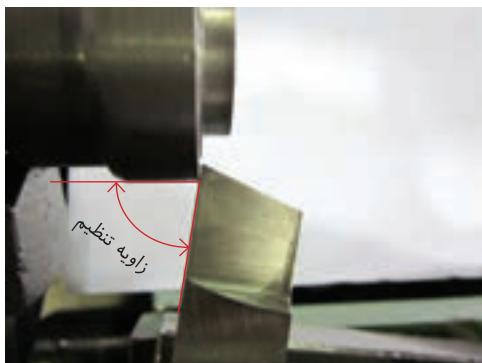

مزایای استفاده از زاویه تنظیم در خشن کاری عبارتند از :

۱- به هنگام شروع نفوذ رنده به قطعه کار، بجای نوک تیز دنده ابتدا قسمتی از لبه داخلی دنده با کار در گیر شده و سپس درادامه نوک دنده به قطعه کار نفوذ می‌کند- اینکار باعث می‌شود که در ابتدای در گیری فشار کمتری به نوک دنده وارد شده و عمر مفید آن را افزایش می‌دهد.

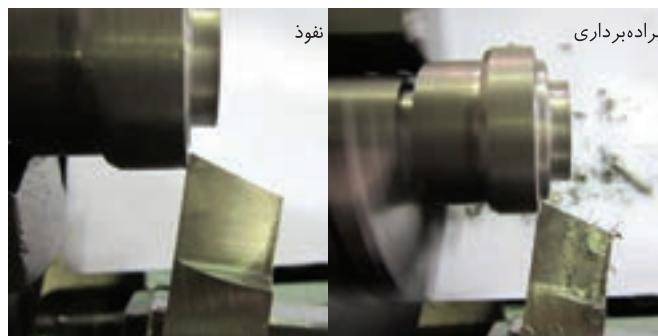

۲- به هنگام براده برداری ، طول بیشتری از لبه برندۀ نسبت به حالت ( $X=90^\circ$ ) با قطعه کار تماس داشته و در نتیجه حرارت ایجاد شده با سرعت ماندن قطعه کار و افزایش طول عمر دنده می‌شود.

زاویه برش :

مجموع زوایای آزاد و گوه را زاویه برش می‌گویند.  

$$\delta = \beta + \alpha$$

زاویه آزاد را با (a) آلفا نمایش می‌دهند. به طور کلی از محل برخورد لبه برش با قطعه کار زوایای براده، گوه و آزاد به صورت زیر قابل تشخیص می‌باشد



لبه برندۀ فرعی :

این لبه متصل به لبه برندۀ اصلی بوده و با آن تشکیل زاویه رأس را می‌دهد این زاویه بسته به جنس قطعه کار و نوع کاربری رنده مقادیر متفاوتی به خود می‌گیرد و در کارهای دو تراشی بین  $80^\circ$  تا  $110^\circ$  انتخاب می‌شود.



زاویه تنظیم (X) :

زاویه‌ای است بین لبه برندۀ اصلی و امتداد حرکت پیشروی که بیشتر در خشن کاری‌ها توسط رنده‌های خشن کاری تنظیم شده و کاربرد دارد . مقدار آن از  $30^\circ$  تا  $50^\circ$  درجه نسبت به محور کار در نظر می‌گیرند.



### روش انجام سوراخ‌های راه به در

روش انجام این سوراخ‌ها بر دو نوع است:

**۱- قطعات توپر:** که پس از صاف کردن کف یا پیشانی آن‌ها به وسیله رنده، مته مرغک زده می‌شود و بر حسب قطر سوراخ، مته یا مته‌های مورد نظر را انتخاب کرده عملیات سوراخ کاری را تا مرحله نزدیک به اندازه اسمی قطر سوراخ انجام می‌دهیم. چون به وسیله مته نمی‌توان سوراخ دقیق به وجود آوردن، به وسیله برقو یا رنده داخل تراش، مرحله پایانی کار را انجام داده سوراخ را به اندازه اسمی مورد نظر درمی‌آوریم.

**۲- قطعات سوراخ‌دار:** با رنده داخل تراش سوراخ را به اندازه اسمی مورد نظر درمی‌آوریم.

### روش انجام سوراخ‌های بن‌بست

- ابتدا قطعه کار را به سه نظام دستگاه تراش بسته سپس پیشانی کار را در حد صاف کردن کف تراشی می‌کنیم.

- سه نظام مته را روی دستگاه مرغک سوار می‌کنیم.

- مته مرغک را به سه نظام مته بسته و محکم می‌کنیم.

### کاربرد رنده‌های تراشکاری


رنده‌های تراشکاری را بر حسب کاربردشان به دو گروه اصلی تقسیم می‌کنند.

**۱- رنده‌های روتراشی ۲- رنده‌های داخل تراشی**: در این مرحله، لبه‌های برنده اصلی و فرعی دنده نسبت به قطعه کار طوری تنظیم می‌شوند که انجام عملیاتی از قبیل :

کف تراشی و پله تراشی



شیار تراشی:

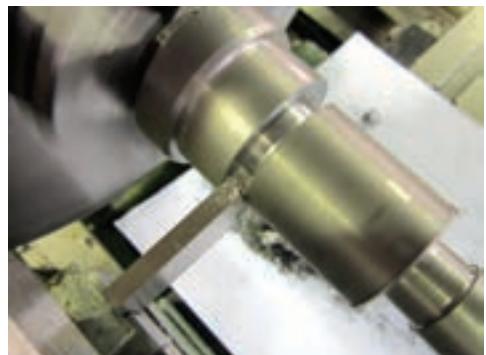

را روی سطح خارجی قطعه کار امکان پذیر سازند.

**داخل تراشی:** به مجموعه عملیاتی که در آن از داخل قطعات جهت ایجاد پله‌های داخلی- شیارهای داخلی و دَنده‌های داخلی (پیچ‌بری)

براده برداری صورت می‌گیرد، داخل تراشی گویند. شکل رنده‌های داخل تراشی و لبه‌های برنده آن‌ها باید طوری در نظر گرفته شوند که از عهده عملیات داخل تراش برآیند.

آنها را در تراشکاری آهن آلات معمولی ساختمانی و همچنین امور آموزشی مقرر را به صرفه نموده است.



۲- فولاد ابزار آلیاژی (کم آلیاژ - پرآلیاژ)  
این نوع از رنده‌ها را بصورت صنعتی و در تعداد زیاد با آلیاژ کردن کربن و فلزاتی از قبیل کرم، ولفرام، وافادیم، مولیبدن و کبالت در آهن، در سه

طیف ۱- کم آلیاژ (SS)

۲- پرآلیاژ (HSS) و

۳- پرآلیاژ کبالت دار (HSSCO) تهیه می‌کنند.  
آستانه تحمل آنها دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد بوده و از آنها برای کارهای عمومی تراشکاری (کفتراشی- روتراشی- شیارتراشی- برشکاری- فرم تراشی- و پیچ بری) استفاده می‌کنند.



۳- رنده‌های الماسه (فلزات سخت)  
این رنده‌ها را به روش تکنولوژی پور و با مخلوط کردن پودر کاربید، پودر کبالت و فلزاتی

- یکی از دورهای بالای دستگاه را انتخاب می‌کنیم و ماشین را روشن کرده دستگاه مرغک را در نزدیکی پیشانی قطعه کار محکم می‌کنیم. دستگیره گلویی دستگاه مرغک را چرخانده متنه مرغک را به اندازه لازم می‌زنیم.

اکنون با توجه به قطر سوراخ، متنه یا متنه‌های لازم را می‌زنیم و در تمام مراحل سوراخ کاری یا از قسمت گلویی مدرج شده و یا از وسایل اندازه‌گیر برای کنترل عمق سوراخ استفاده می‌کنیم.

در کلیه مراحل کار باید از مواد خنک کننده برای جلوگیری از سوختن سر متنه و همچنین جلوگیری از گرم شدن بیش از حد کار استفاده کرد.

#### جنس رنده‌های تراشکاری:

با توجه به تنوع جنس قطعات از رنده با جنس‌های مختلف جهت تراشکاری قطعات استفاده می‌کنیم. جنس دنده‌ها باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که متناسب با جنس قطعه کار دارای سختی، مقاومت به لرزش - مقاومت به سایش و حرارت باشد.

#### جنس رنده‌ها عبارتند از:


۱- فولاد ابزار غیر آلیاژی: جنس پایه این دنده‌ها آهن معمولی می‌باشد که پس از افزودن (۵/۱) درصد کربن آن را به فولاد کربنی تبدیل می‌کنند. این نوع از دنده‌ها تا دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد سختی خود را از دست نداده و مقاومت می‌کنند. استفاده از مواد خنک کاری در حین تراشکاری ضروری بوده، عمر مفید دنده را افزایش می‌دهد. روش تهیه آسان و ارزان این نوع دنده‌ها، استفاده از

دمای قابل تحمل توسط این الماسه‌ها حدود ۹۰۰ درجه سانتیگراد بوده و از سرعت برشی بالایی نسبت به رنده‌های معمولی برخوردارند بنابراین می‌توان با عده دوارن بالاتر و پیشروی زیادتری عمل تراشکاری را با این الماسه‌ها انجام داد.

**تذکر:** در خنک کاری این الماسه‌ها باید دقت نمود که این عمل بایستی بطور مداوم و یکنواخت صورت گیرد و از خنک کاری لحظه‌ای و بریده و بریده که باعث شکستن و ترکیدگی الماسه می‌شود خود داری نمود.

شرکت‌های زیادی در سطح دنیا مبادرت به ساخت الماسه‌ها می‌مایند و همگی طبق استاندارد دفترچه راهنمای استفاده از الماسه‌های تولیدی خود را بنا به مصارف مختلف ارائه می‌دهند و کلیه کاربران ملزم به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای و انتخاب الماسه مورد نظر برای کاربرد خود می‌باشند.

مانند مولیبدن و ولفرام به صورت قطعات هندسی کوچک با اشکال مختلف در دو نوع جوش و پیچی تهیه می‌کنند.

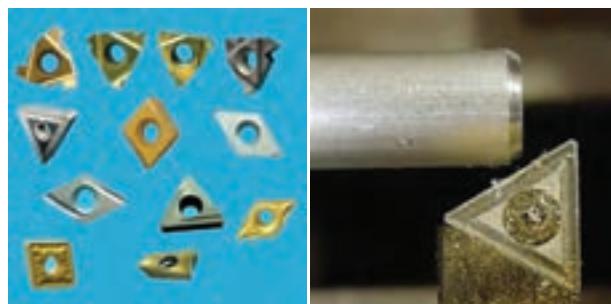

**الماسه‌های جوشی - پیچی**  
نوع جوشی آن را توسط جوش برنج بر روی نگهدارنده‌های آهنی که بدین منظور تهیه شده‌اند، جوش داده و در تراشکاری از آن‌ها استفاده می‌کنند.



نوع پیچی آن رانیز توسط پیچ بر روی نگهدارنده‌های (هلدر - Holders) صنعتی که مخصوص این کار ساخته شده‌اند و محل قرار گیری الماسه بر روی آنها تعییه شده است می‌بندد.



## دستور کار تیز کردن رنده روتراشی چپ با دست

- با توجه به چپ بر بودن رنده، لبه برنده اصلی و سطح آزاد آن را مشخص کنید.



- رنده را طوری در دست بگیرید که لبه برنده اصلی آن موازی با محور سنگ (سطح پیشانی) باشد.



- و سطح آزاد آن به صورت زیر قابل سنگزنی باشد.



- با حفظ این حالت سطح آزاد رنده را به پیشانی سنگ خشن نزدیک کرده و با فشار یکنواخت شروع به سنگزنی از سطح آزاد نمایید.

- ابزار لازم:
  - ۱- رنده (HSS)  $2 \times 12 \times 12$
  - ۲- شابلون رنده
  - ۳- سنگ دیواری دو طرفه دارای سنگ‌های خشن و پرداخت.
  - ۴- چرخ سنگ صاف کن یا الماسه
  - ۵- عینک
  - ۶- ناخ پنبه
  - ۷- مایع خنک کاری
  - ۸- سنگ‌های خشن و پرداخت را شناسایی کنید.



- با رعایت اصول ایمنی کار با دستگاه سنگ، آن را روشن کنید.
- پیشانی سنگ‌ها را توسط الماسه یا چرخ، صاف کنید.





- کنترل کنید تا زاویه آزاد در سنگزنی خشن، از زاویه آزاد اصلی بیشتر نگردد.



- برای به دست آوردن سطح آزاد یکنواخت رنده و جلوگیری از ناصاف شدن پیشانی سنگ، رنده را به صورت رفت و برگشتی به حرکت درآورید.



خشن تراشی سطح براده:  
- رنده را حول محور طولی آن، طوری بچرخانید تا سطح براده توسط سنگ خشن قابل سنگزنی باشد.



- خشن کاری سطح آزاد را تا نزدیکی لبه برندۀ و با زاویه‌ای کم‌تر از زاویه آزاد اصلی ادامه دهید.



- دقت کنید در حین عمل سنگزنی، لبه برندۀ اصلی از بین نرود.




- سطح آزاد فرعی نیز با در نظر گرفتن مقدار زاویه آن از لبه برندۀ فرعی، به روش زیر سنگزنی می‌گردد.

- در طول عمل سنگزنی، به صورت مداوم از مایع خنک کاری استفاده نمایید.

## شرح بستن دنده‌های تراشکاری

از نظر محاسبات تئوری براده برداری صحیح توسط دنده زمانی انجام می‌پذیرد که لبه برنده دنده دقیقاً در امتداد مرکز قطعه کار تنظیم شده باشد.

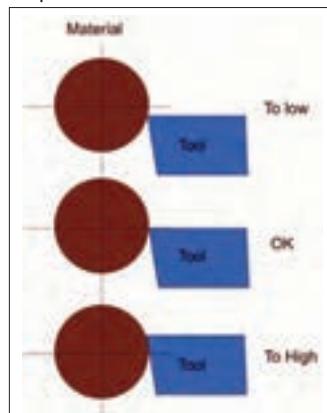

در این موقعیت است که زوایای براده و آزاد نسبت به لبه برنده اصلی و راستاهای افقی و عمودی مقادیر واقعی خود را خواهند داشت.

## شرح معایب پایین بودن لبه برنده نسبت به مرکز قطعه کار

در این حالت قطعه کار روی دنده سوار شده و زاویه براده کوچکتر و زاویه آزاد بزرگتر از مقدار واقعی خود را خواهند داشت.

۱- درکف تراشی : زائدہای استوانه‌ای شکل در مرکز قطعه کار باقی خواهد ماند.



- زوایای به دست آمده را کنترل کنید.



- دستگاه سنگ را خاموش کنید.

- توسط قلمو، دستگاه سنگ را تمیز کنید.

- ابزار را در جای مناسب قرار دهید.

به طور کلی در تیز کردن رندہ‌های تراشکاری

می‌باشد به نکات زیر توجه نمود:

۱- تشخیص جهت براده برداری

۲- تعیین لبه برنده اصلی و سطوح آزاد و براده

۳- خشن تراش بودن و پرداخت کار بودن رندہ.


۴- استخراج زوایای کاری رندہ از روی جدول.

**در شیار تراشی = برشکاری:** سطح آزاد رنده ابتدا با قطعه کار مماس شده و سپس لبه برنده رنده با فشار مضاعف در قطعه کار نفوذ می‌کند بنابراین اصطکاک بین دنده و قطعه کار بیش از حد معقول بوده و حرارت ناشی از این اصطکاک باعث سوختگی در لبه برنده رنده و قطعه کار می‌گردد.



**در رو تراشی - پله تراشی پیچبری:** هنگامی که دنده به قطعه کار نفوذ می‌کند و همچنین در طول مسیر بش در لبه اصلی و سطح آزاد اصلی مشکلی وجود نخواهد داشت بلکه مشکل اصلی برخورد و سایش بین سطح زیر رنده قطعه کار و با سطح آزاد فرعی می‌باشد که از طرفی باعث پس زدگی رنده شده و از طرفی دیگر باعث بوجود آمدن نیز در کاهش عمر مفید رنده، اخلال در امر تراشکاری و کیفیت نامطلوب سطوح تراشکاری مؤثر می‌باشند. نکته: برای جبران مسائلی از قبیل انعطاف دنده خلاصی بین اجزاء دنده گیر و راهنمایی دستگاه سوپرت، دنده را به اندازه  $20 \times 20$  قطر متوسط تراشکاری بالاتر از مرکز قطعه کار تنظیم می‌کنند. نیروی واردہ از سوی قطعه کار به لبه برش در حین تراشکاری رنده را به پایین فشرده و در واقع آن را

**۲- در شیار تراشی - برشکاری** - به علت کوچکتر شدن زاویه براده، عمل براده برداری به سختی انجام گرفته و فشار وارد بر رنده زیاد می‌باشد.

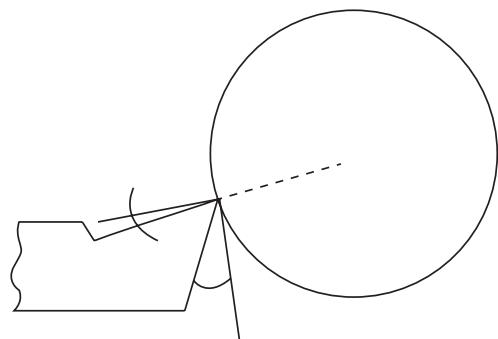

زاویه براده کوچکتر و زاویه آزاد بزرگتر می‌شود.

**۳- در روتراشی - پله تراشی - پیچبری:** ضربه واردہ از قطعه کار بر روی رنده باعث ارتعاش رنده شده و بنابراین کیفیت سطحی مطلوبی بدست نمی‌آید. در این حالت امکان شکستن دنده زیاد می‌باشد. شرح معایب بالا بودن بیش از حد لبه برنده رنده نسبت به مرکز قطعه کار

بزرگ شدن زاویه براده و کوچک شدن زاویه آزاد از معایب این حالت تنظیم می‌باشد.

**در کف تراشی :** زائد استوانه‌ای باقی‌مانده در مرکز قطعه کار قبل از اینکه باله برنده فرعی برخورد کند و توسط آن برداشته شود با سطح آزاد فرعی برخورد کرده و توسط آن لهیده شده و به اصطلاح یک زائد عدسی شکل در مرکز کار باقی می‌ماند.




در مرکز نگه می‌دارد.

این گونه تنظیم در کارهای داخل تراشی که دنده‌ها بلند بسته شده و استحکام کم‌تری دارند بسیار مفید است.

دستور کار بستن و تنظیم دنده‌های رو تراشی با مرکز قطعه کار:

#### مواد لازم

۱- دنده‌های رو تراشی به ابعاد مختلف ( $20 \times 20$ - $20 \times 20$ - $16 \times 16$ - $14 \times 14$ - $12 \times 12$ - $10 \times 10$ - $8 \times 8$ )

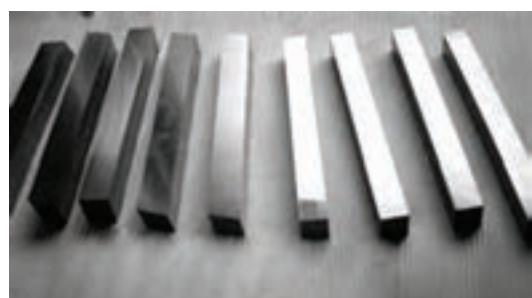

- تسمه و ورق فلزی به ابعاد

$120 \text{ mm} \times 25 \text{ mm} \times (0/1-0/5-1-5-1-0) \text{ mm}$



مرغک گردان یا مرغک ثابت

دستور کار:

- نکات امنیتی و حفاظتی کار با دستگاه تراش را رعایت کند.

- با پارچه تمیز گلویی دستگاه مرغک، رنده‌بند، رنده و زیررنده‌ها را تمیز کند.


- گلویی دستگاه مرغک را به اندازه مناسب بیرون آورده و مرغک گردان را درون آن جا بزند.

- رنده مورد نظر را انتخاب کند و آن را طوری در دست بگیرد که لبه پرش آن در وضعیت درست قرار بگیرد.





- بلند بستن دندنه بصورت زیر باعث ارتعاش و شکستن آن می‌شود.(کیفیت سطح پایین می‌آید).

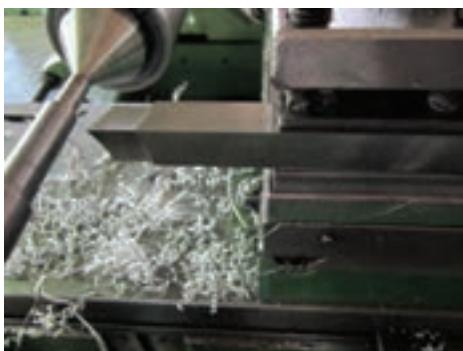

با توجه به عمق کلی بار رنده را با اندازه مناسب بیرون بسته واژ بیرون بستن زیر رندها خودداری کنید.

- بستن رنده به شکل زیر مانع تراشکاری تمامی طول قطعه شده وامکان برخورد رنده‌گیر به سه نظام را بوجود می‌آورد.



- همواره از دو عدد پیچ جلویی برای بستن رنده استفاده کند و دقت شود که زیر رنده، توسط زیر رندها کاملاً پر شده باشد.

- با چرخاندن رنده گیر و حرکت سوپرت‌های طولی و عرضی نوک رنده را به سمت نوک مرغک هدایت کند.

- با استفاده از زیر رنده‌های نازک نوک رنده را با نوک مرغک هم راستا کند و رنده‌گیر را در موقعیت کنونی محکم نماید.



- ورق با ضخامت مناسب روی رنده گذاشته و پیچ‌های بستن رنده را به طور همزمان محکم ببندد.



- مجدداً هم امتداد بودن نوک رنده و نوک مرغک را کنترل کند.

- رنده‌ها با ابعاد مختلف را تنظیم کند.

- در پایان کلیه وسائل - رنده‌ها وزیر رنده‌ها را تمیز کرده و در جای مناسب قرار دهد.


تذکر: - کوتاه بستن که به اجزاء گیر نکند بیش از حد رنده باعث برخورد رنده‌گیر به مرغک و دستگاه مرغک می‌شود.

مزیت رنده با مقطع ذوزنقه‌ای در این است که زاویه‌های آزاد فرعی بغل رنده توسط کارخانه سازنده ایجاد شده است

در رنده‌های شیار و برش زاویه و سطح براده را ایجاد نمی‌کند و در واقع زاویه براده این رنده‌ها صفر درجه می‌باشد


در غیر اینصورت به محض سوختن رنده و تیز کردن مجدد آن لبه برنده جدید از سطح رنده پایین‌تر آمده و بخارتر شیب سطوح آزاد بغل رنده، ضخامت کمتر می‌شود و این در حالی است که دنباله رنده هنوز ضخامت اصلی خود را داراست و این امر پیش‌روی رنده را به داخل قطعه کار در شیارها و برش‌های عمیق مشکل می‌نماید.

این نوع از رنده‌ها را با توجه به قطرهای مختلف قطعه کار در طول‌ها، عرض‌ها و ضخامت‌های مختلف می‌سازند. برای بستن رنده‌های شیار از نگهدارنده‌های مخصوص و استاندارد شده‌ای استفاده می‌کند، رنده پس از قرار گرفتن داخل شیار نگهدارنده توسط پیچ مخصوص محکم شده و آماده بسته شدن روی رنده‌بند دستگاه تراش می‌شود. ابعاد رنده‌ها روی نگهدارنده‌ها چاپ شده است.

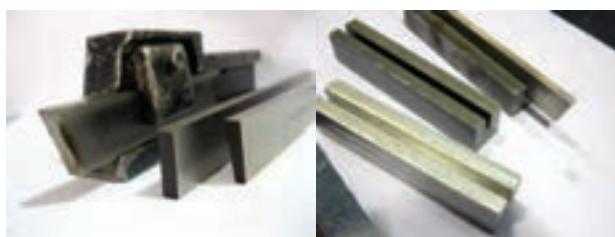

پیشنهاد می‌شود برای ایجاد زاویه براده در لبه برش از نگهدارنده‌هایی استفاده شود که سطح نشیمن گاهی رنده آن‌ها در حدود زاویه براده، زاویه داشته باشد.

هم‌چنین برای جلوگیری از لهیدگی و پرچ شدن سرپیچ‌ها از ورق نرم با ضخامت مناسب بین پیچ‌ها و رنده استفاده شود.

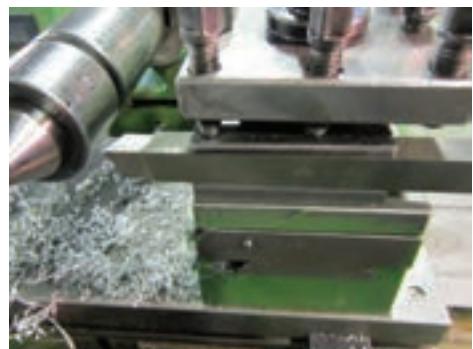

- هرگز از پیچ سوم برای بستن رنده استفاده نکند چرا که این عمل باعث بوجود آمدن بار خمشی در رنده شده و امکان شکست آن را فراهم می‌سازد.



شرح تکمیلی بستن رنده‌های شیارتراشی و برشکاری:

رنده‌های شیار تراشی و برشکاری با دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای شکل می‌سازند.



**دستورکار بستن و تنظیم رنده‌های شیار و برش با  
مرکز قطعه کار  
مواد لازم :**

- رنده‌های شیار به ابعاد مختلف و آچارهای مربوطه
  - تسمه و ورق فلزی به ابعاد مختلف
  - مرغک ثابت یا گردن
- دستور کار:** کلیه مراحل مانند بستن رنده‌های رو تراشی انجام گیرد .
- رنده‌ها با ابعاد مختلف را بینند.
  - در خاتمه کلیه وسائل ، ابزار آلات و متعلقات در جای مناسب قرار دهد



رنده پس از قرار گرفتن داخل شیار این نگهدارنده بصورت زاویه دار قرار گرفته و هنگام تراشکاری شیار و برش، برآده‌ها بهتر از روی آن هدایت می‌شوند در این حالت می‌توان شیارتراشی را با سرعت دورانی بیشتری انجام داد.

**نکته:** به هنگام بستن پیچ‌های رنده بند دستگاه تراش روی رنده از تسمه‌ای نرم بر روی رنده شیار استفاده گردد تا پیچ‌ها روی سطح صاف محکم گردند.



**تذکر:** از بستن شدن پیچ‌ها روی سطح رنده رنده خودداری شود.



## شرح مواد در خنک کاری:

### مایعات نامحلول در آب:

این مایعات بر پایه مواد نفتی بوده و از نفت خام و یا زغال سنگ استخراج می‌شوند این مواد در آب حل نمی‌شوند و از آنها بیشتر در موقعی که قصد روانکاری در نظر باشد استفاده می‌کنند مانند روغن‌های برش.

### مایعات حل شونده در آب:

این مایعات که برای هر دو منظور خنک کاری و روغن کاری از آنها استفاده می‌شود مخلوطهایی از صابون و روغن‌هایمعدنی می‌باشند که قابلیت حل شدن در آب را دارند.

بادر نظر گرفتن نقش خنک کنندگی و یا روغنکاری این مایعات از ترکیب ۵٪ الی ۲۵٪ درصدی مواد صابونی در آنها استفاده می‌کنند و آنها را روغن‌های متنه (روغن آب صابون) می‌نامند.

### مایع آب صابون:

مخلوطی از ۱۰ الی ۱۲ درصد روغن متنه در آب را، آب صابون نامیده و از آن در صنعت تراشکاری بهره می‌برند.

قابلیت خنک کنندگی بسیار بالایی داشته و اگر در تهیه آن از نسبت های صحیح استفاده شود از زنگ زدگی قطعه کار ابزار و دستگاه جلوگیری می‌کند برای تهیه محلول روغن آب صابون در آب از آب نه چندان سرد استفاده می‌کنند.

**توجه:** آب داغ موجب از بین بردن مواد ترکیبی محلول آب صابون می‌شود.

با توجه به مفهوم خنک کاری ارائه شده در واحد کار اول اکنون به شرح خصوصیات و انواع مواد خنک کاری مورد مصرف در صنعت می‌پردازیم :

### خصوصیات مواد خنک کاری:

به طور کلی اهداف استفاده از مواد خنک کاری عبارتند از

۱- کنترل، هدایت و انتقال حرارت از ابزار و قطعه کار که باعث افزایش عمر ابزار و بهبود کیفیت سطح شده و از وارد آمدن صدمات ناشی از حرارت به قطعه کار جلوگیری می‌نماید.

۲- دور کردن برآدها از محل درگیری ابزار و قطعه کار

۳- جلوگیری از زنگ زدن قطعه کار ابزار و ماشین

جریان مایع خنک کاری در محل برآده برداری باید به اندازه کافی وجود داشته باشد تا اهداف فوق برآورده شوند.

در انتخاب و استفاده مواد خنک کننده باید به جنس ابزار - جنس قطعه کار - نحوه برآده برداری و نوع ماشین توجه نمود

### انواع مواد خنک کاری:

مواد خنک کاری به دو دسته عمده تقسیم بندی می‌شوند.

۱- مایعات نامحلول در آب

۲- مایعات محلول شدنی در آب

سایت‌های معتبر علمی، دانش خود را در زمینه حرفه تراشکاری، به روزرسانی کنند.

با توجه به حجم مخزن دستگاه و یا حجم مورد استفاده، میزان روغن متنه را محاسبه کرده سپس آن را درون ظرف محتوی کمی آب ریخته و بهم می‌زنند پس از بدست آمدن محلول آن را با آب داخل مخزن ترکیب می‌کنند.

**توجه:** ریختن آب درون روغن باعث گرانول (گلوله گلوله شدن) روغن شده و انحلال آن را دچار مشکل می‌کند.

در بازار ایران این روغن به نام تجاری Zl معروف است.

کاربرد مواد خنک کاری نسبت به جنس قطعه کار:

از آب صابون

- ۱- فولادهای ساختمانی (آهن معمولی) ST37
- ۲- فولادهای آلیاژی (آهن کربن دار)
- ۳- روی - برنز - نیکل استفاده می‌شود.

از نفت

برای خنک کاری

- ۱- چدن
  - ۲- آلومینیوم و آلیاژهای آن
  - ۳- مس
- استفاده می‌شود.

**نکته مهم:** استفاده از مواد خنک کاری جدید تولید شده توسط فن آوری نانو، مدت زمانی است که مورد توجه صنعت کاران این حرفه قرار گرفته است. لذا هنرجویان محترم می‌توانند با مراجعه به

## شرح اصول کف تراشی - مته مرغک زنی - روتراشی - پخزنی و شیارتراشی خارجی

برای به دست آوردن کیفیت سطح بهتر، جهت براده برداری را از داخل (مرکز قطعه کار)، سمت خارج در نظر می‌گیرند.



عده دوران در کف تراشی قطعات با قطر کم بر اساس قطر متوسط محاسبه می‌گردد.

تذکر: حداقل دوران مجاز برای کف تراشی و روتراشی قطعات سنگین و با قطر زیاد باید بیشتر از ۲۵۰ RPM دور بر دقیقه انتخاب گردد.



نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران بالا، باعث آسیب دیدن محور گلویی و پرتاب قطعه کار از داخل سه نظام (چهارنظام) می‌شود.

سؤال: دلیل پایین بودن کیفیت سطح پیشانی قطعات با قطر زیاد در ناحیه نزدیک به مرکز قطعه کار چیست؟

کف تراشی - پیشانی تراشی:  
از عملیات کف تراشی به منظور صاف کردن پیشانی قطعه کار




و گونیا کردن سطح پیشانی نسبت به محور طولی قطعه کار



و اندازه کردن طول قطعات در تراشکاری استفاده می‌کنند.



در کف تراشی از همان رنده روتراشی با حالت مایل نسبت به کف قطعه کار استفاده می‌کنند و

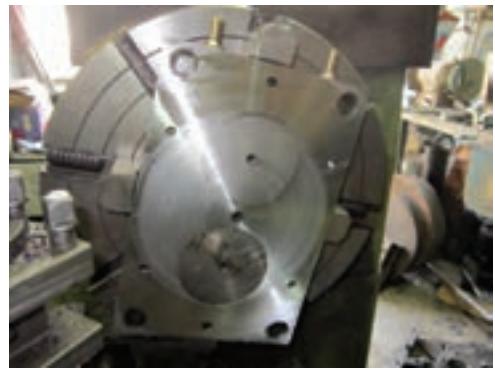

و همچنین قطعاتی که هم محور بودن مقاطع تراشکاری در آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌بایست بین دو مرغک تراشیده شوند.



با توجه به قطر قطعه کار و سنجینی آن و نقشه فنی قطعه مورد نظر از متنه مرغک با اندازه‌های مختلف استفاده می‌کنند.



برای سوار کردن متنه مرغک بر روی دستگاه مرغک از سه نظام‌های آچاردار و اتومات و مورس‌های رابط استفاده می‌کنند.

جواب:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

متنه مرغک زنی:

از متنه مرغک در تراشکاری بیشتر برای دو منظور استفاده می‌کنند.

۱- ایجاد محلی برای نفوذ اسان و مطمئن متنه در سوراخ‌کاری‌هایی که توسط دستگاه تراش انجام می‌پذیرد.



۲- ایجاد تکیه‌گاه مناسب برای دستگاه مرغک در تراشکاری قطعات بلند

و برای اندازه‌گیری پله‌های تراشکاری شده با توجه به دقیقت مورد نظر می‌توان از خط کش فلزی، یا دنباله‌ی کولیس و یا کولیس عمق سنج استفاده کرد.

**تذکر مهم:** از اندازه‌گیری قطعه کار در حال چرخش جداً خودداری نمایید.

**سؤال:** آیا بدون استفاده از کولیس و میکرومتر، می‌توان قطرها و پله‌های تراشیده شده را اندازه‌گیری و کنترل کرد؟ شرح دهید!

بله  خیر

---



---



---



---




---

دستور العمل سوار کردن سه نظام متنه بر روی دستگاه مرغک همانند سوار کردن انواع مرغک می‌باشد.



روتراشی - پله تراشی

به منظور کاهش قطر قطعات و ایجاد پله در آنها از عملیات روتراشی - پله تراشی استفاده می‌کنند.

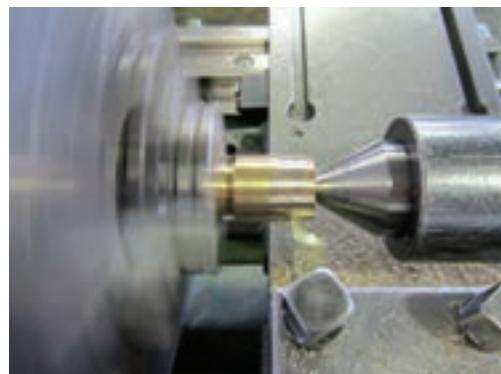

روتراشی و پله تراشی از کارهای متداول در تراشکاری جهت تولید قطعات می‌باشد.

برای اندازه‌گیری قطرهای تراشیده شده با توجه به دقیقت خواسته شده در نقشه می‌توان از کولیس معمولی - کولیس دیجیتال و میکرومتر استفاده کرد.



**شیار تراشی - برشکاری**  
شیار در قطعات صنعتی به منظورهای مختلفی ایجاد می‌گردد.  
- محل قرارگیری رینگ روی پیستون موتور اتومبیل  
- محل قرارگیری اورینگ‌ها روی محورهای جک‌های روغنی و بادی جهت آب‌بندی هیدرولیک و پنوماتیک جهت آب‌بندی محل قرارگیری خارهای فنری برای جلوگیری از خارج شدن بلبرینگ‌ها از نشیمن‌گاه خود ایجاد فاصله آزاد در انتهای مسیر پیچ‌ها برای جلوگیری از قلاب کردن رنده پیچ‌بری و راحت بسته شدن پیچ از رنده‌های شیار تراش، در برش کاری هم می‌توان استفاده کرد.

برش کاری توسط دستگاه تراش برای تولید

قطعات پولکی توپر واشرهای لوله‌ای، و سری کاری  
قطعات انجام می‌پذیرد.

برای اندازه‌گیری عرض شیار می‌توان از فک‌های  
داخلی کولیس و یا تکه‌های اندازه‌گیری استفاده  
کرد.

و قطر شیارها نیز توسط کولیس و میکرومتر قابل  
اندازه‌گیری می‌باشند.

نکات مهم در شیارتراشی و برش کاری

- استفاده مداوم از مواد خنک کاری در طول عمل

شیارتراشی و برش کاری الزامی است.

- هرگز از رنده شیار و برش برای روتراشی

استفاده نکنید و از اعمال بار جانبی زیاد به آنها  
خودداری نمایید.



- برای ایجاد کیفیت سطح خوب در کف و دیواره

شیار، از رنده نازک تر از عرض شیار استفاده کنید

- ابتدا محدوده مرکزی شیار را تراش کاری

کنید.



## آزمون پایانی

- ۱- سرعت برش در تراشکاری را تعریف کنید.
- ۲- عوامل مؤثر در سرعت برش را نام ببرید.
- ۳- مفهوم پیشروی را تام ببرید.
- ۴- تعداد دوران دستگاه تراش برای تراشکاری قطعات به مشخصات زیر را توسط رنده از جنس HSS محاسبه کنید.

جنس قطعه کار	$V(\frac{m}{min})$	سرعت برش (mm)	قطر قطعه کار (mm)	رنده محاسبه شده $n(\frac{rev}{min})$	رنده تنظیمی $n(\frac{rev}{min})$
آلومینیوم	۸۰	۷۰	-	-	-
چدن خاکستری	۱۶	۵۵	-	-	-
ST37 فولاد	۲۰	۳۰	-	-	-
فولاد آلیاژی	۳۰	۳۵	-	-	-

- ۵- رنده‌های تراشکاری را از نظر کاربرد شرح دهید.
- ۶- زوایای اصلی و فرعی رنده‌های تراشکاری را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۷- جنس رنده‌های تراشکاری را شرح دهید.

۸- معايب بالا بودن و پايین بودن لبه برنده رنده را نسبت به مرکز قطعه کار توضیح دهيد.

۹- هنگام تيز کردن رنده‌های تراشکاري به چه نکاتی باید توجه کرد؟

۱۰- وظایف مواد خنک کاري را بنویسید.

۱۱- انواع مواد خنک کاري را از نظر حل شوندگی توضیح دهيد.