


پودمان ۲

ماشین‌های الکتریکی

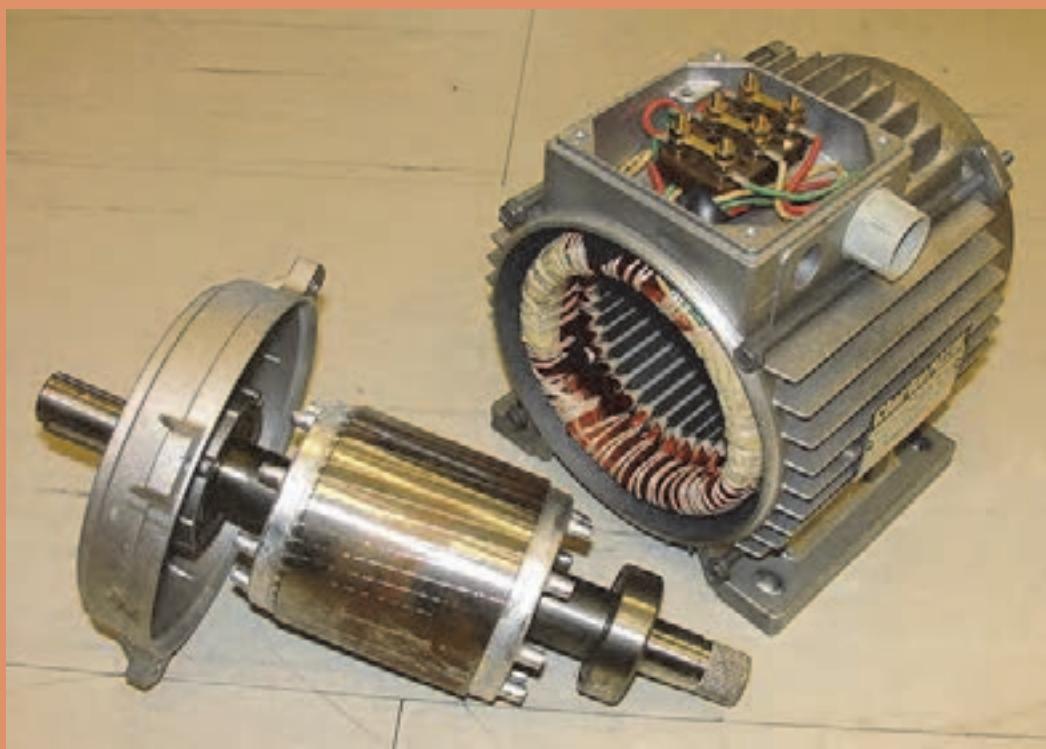

۲ واحد یادگیری

ماشین‌های الکتریکی

آیا تابه‌حال پی برد؟

- مبانی ماشین‌های الکتریکی چگونه است؟
- طبقه‌بندی ماشین‌های الکتریکی از نظر نوع تبدیل انرژی و نوع جریان چگونه است؟
- پدیده القا در ماشین‌های الکتریکی چگونه ایجاد می‌شود؟
- ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- طرز کار ماشین‌های جریان مستقیم به چه نحوی می‌باشد؟
- ماشین DC چه انواعی دارد و هر کدام در چه زمینه‌ای کاربرد دارد؟
- ساختمان ماشین‌های جریان متناوب از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- طرز کار موتورهای القایی سه فاز به چه نحوی می‌باشد؟
- انواع موتورهای القایی سه فاز چیست و هر کدام در چه زمینه‌ای کاربرد دارد؟
- ساختمان و نحوه کار موتور سنکرون چگونه می‌باشد؟
- نحوه کار موتورهای الکتریکی تک‌فاز به چه نحوی می‌باشد؟
- موتور الکتریکی تک‌فاز چه انواعی دارد و هر کدام در چه زمینه‌ای کاربرد دارد؟
- پلاک‌خوانی ماشین‌های الکتریکی چگونه انجام می‌شود؟

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود ضمن شناخت انواع ماشین‌های الکتریکی، با ساختمان داخلی، نحوه عملکرد، ساختار، نوع سیم‌پیچی و اجزای انواع ماشین‌های الکتریکی آشنا شده و توانایی خواندن پلاک انواع ماشین‌ها را کسب نمایند.

بررسی قوانین حاکم بر ماشین‌های الکتریکی

ماشین‌های الکتریکی نقش مهمی در صنعت و در زندگی روزمره ما دارند. ماشین‌های الکتریکی در لوازم خانگی مانند: یخچال، جاروبرقی، همزن، پنکه، تهویه مطبوع و در بسیاری از وسایل الکتریکی مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مراکز صنعتی، کارخانجات و شناورها، عامل حرکت بیشتر ابزارها، ماشین‌های الکتریکی هستند. هم‌چنین ماشین‌های الکتریکی با تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی نقش اصلی را در تأمین برق مورد نیاز مصرف کننده‌های الکتریکی ایفا می‌کنند.

ماشین‌های الکتریکی

انرژی الکتریکی می‌تواند به انرژی مکانیکی تبدیل شود و هم‌چنین تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی نیز میسر است. دستگاه‌هایی که این دو انرژی را به هم تبدیل می‌کنند، ماشین‌های الکتریکی نام دارند. فرایند تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و بالعکس را تبدیل انرژی الکترومکانیکی می‌نامند. بنابر این ماشین الکتریکی، دستگاه واسطه‌ای بین سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی محسوب می‌شود که این ارتباط در ماشین الکتریکی بر مبنای میدان الکترومغناطیسی صورت می‌گیرد (جدول ۱).

جدول ۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی

تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی		
۲- ژنراتور (مولد) الکتریکی	۱- موتور الکتریکی	از دیدگاه «نوع تبدیل انرژی»
۲- جریان مستقیم DC (Direct Current)	۱- جریان متناوب AC (Alternating Current)	از دیدگاه «نوع جریان الکتریکی»

ماشین‌های الکتریکی از دو دیدگاه «نوع تبدیل انرژی» و «نوع جریان الکتریکی» طبقه‌بندی می‌شوند. از دیدگاه انرژی، اگر ماشین الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند، «موتور الکتریکی» نامیده می‌شود و اگر ماشین الکتریکی، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند، «ژنراتور (مولد) الکتریکی» نامیده می‌شود.

از دیدگاه نوع جریان، ماشین‌های الکتریکی اعم از موتور یا ژنراتور الکتریکی، به دو دسته «جریان متناوب AC» و «جریان مستقیم DC» طبقه‌بندی می‌شوند.



شکل ۱ - موتور و ژنراتور الکتریکی در یک شناور

در شکل ۱ تصویر سمت چپ چند موتور الکتریکی به کار رفته در یک شناور و تصویر سمت راست یک ژنراتور الکتریکی در شناور را نشان می‌دهد.

با توجه به مطالب گفته شده در مورد انواع ماشین‌های الکتریکی مورد استفاده روزمره (مانند مسواک برقی، آرمیچر، پمپ آب، پنکه، ریش تراش برقی و ...) از نظر نوع جریان بحث و تبادل نظر گردد.



قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده یکی از اساسی‌ترین قوانین مغناطیسی در فیزیک است. طرز کار وسایل الکتریکی که الکترومغناطیس در آنها نقش دارد به کمک این قانون قابل فهم است؛ به خصوص در تحلیل طرز کار وسایل تبدیل انرژی الکترومکانیکی اعم از موتور یا ژنراتور یا کاربرد فراوان دارد. قانون القای الکترومغناطیسی فاراده و روابط حاکم بر آن را می‌توان با انجام یک آزمایش ساده به دست آورد.

مداری مطابق شکل زیر متشکل از یک حلقه هادی که دو سر آن به یک گالوانومتر (یک آمپر متر بسیار دقیق که با کمترین جریان الکتریکی منحرف می‌شود) متصل است، ایجاد کرده و با حرکت یک آهنربای دائم طبق مراحل داده شده، جدول را تکمیل کنید.



ماشین های الکتریکی

مراحل کاری	شرح آزمایش	تصویر
۱	اگر یک آهنربای دائم از طرف قطب شمال (N) آن مطابق شکل داخل حلقه شود، عقربه گالوانومتر منحرف می‌شود. انحراف عقربه گالوانومتر به معنای از گالوانومتر است.	
۲	در صورتی که آهنربای دائم نسبت به حلقه مطابق شکل حرکتی نداشته باشد، عقربه گالوانومتر	
۳	اگر آهنربای دائم مطابق شکل از حلقه دور شود، عقربه گالوانومتر در جهت منحرف می‌شود. یعنی در حلقه تغییر کرده است.	
۴	اگر قطب جنوب (S) آهنربای دائم مطابق شکل داخل حلقه شود، عقربه گالوانومتر بر خلاف حالتی که قطب وارد حلقه شد، منحرف می‌شود.	

همان طور که در آزمایش بالا مشاهده گردید، در اثر حرکت آهنربای دائم در حلقه، جریانی برقرار می‌شود که آن را «جریان القایی» می‌نامند. همانطور که می‌دانید عامل جاری شدن جریان در هر مدار الکتریکی، نیروی محرکه (E) است. جریان القایی نیز ناشی از یک نیروی محرکه است که آن را «نیروی محرکه القایی (EMF)» می‌نامند. نیروی محرکه القایی را به اختصار با (e) نشان می‌دهند.

فاراده با آزمایش‌هایی نظیر آزمایش قبل، توانست قانونی به دست آورد که به قانون القای الکترومغناطیسی فاراده مشهور شد. وی بر اساس این آزمایش‌ها متوجه شد که تغییر فوران مغناطیسی مهم‌ترین عامل ایجاد نیروی محرکه القایی است. به مجموع خطوط نیروی میدان مغناطیسی اطراف یک مغناطیس یا آهنربا، فوران یا شار مغناطیسی می‌گویند و آن را با Φ نمایش می‌دهند؛ لذا فاراده این قانون را این گونه تعریف کرد: «مقدار نیروی محرکه القایی در هر مدار با آهنگ تغییر فوران مغناطیسی متناسب است».

فاراده به کمک این قانون برای محاسبه مقدار نیروی محرکه القایی، رابطه زیر را ارائه کرد:

$$e = N \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

$\Delta\varphi$ = تغییرات فوران مغناطیسی بر حسب وبر (wb)

Δt = مدت زمان وقوع تغییرات فوران مغناطیسی بر حسب ثانیه (s)

N = تعداد حلقه‌های سیم پیچ

e = نیروی محرکه القایی در سیم پیچ بر حسب ولت (v)

قانون لنز

در پدیده القای الکترومغناطیسی پلاریته، نیروی محرکه القایی و جهت جریان القایی مشخص نشد. پلاریته نیروی محرکه القایی و جهت جریان القایی با استفاده از اصل بقای انرژی تعیین خواهد شد. در این مبحث اصل بقای انرژی به صورت «قانون لنز» بیان می‌شود که توسط آقای لنز در سال ۱۸۳۴ میلادی ارائه گردید. این قانون بیان می‌کند: «جریان القایی در جهتی برقرار می‌شود که با عامل به وجود آورنده خود مخالفت کند». قانون لنز در مورد جریان‌های القایی به کار می‌رود. از آنجایی که جریان در مدار بسته جاری می‌شود، لذا قانون لنز در مدارهای بسته کاربرد دارد.

کار کلاسی



مطابق شکل، مقطع یک حلقة هادی و یک آهنربا را تهیه کنید و آهنربا را مطابق مراحل گفته شده به حلقة نزدیک و سپس دور کنید و با توجه به نتایج به دست آمده، جدول را تکمیل کنید.

مراحل کاری	شرح آزمایش	تصویر
۱	<p>هنگامی که قطب (N) آهنربا به طرف حلقه حرکت داده می شود، مطابق آزمایش فاراده، جریان الکتریکی در حلقه جاری می شود. این جریان، میدان مغناطیسی در اطراف حلقه تولید خواهد نمود. طبق قانون لنز جهت جریان القایی به گونه ای است که با عامل به وجود آورنده اش مخالفت می کند؛ بدین معنی که میدان مغناطیسی ناشی از جریان القایی با به سمت حلقه مخالفت خواهد کرد. یعنی قطب (N) میدان حلقه مقابل قطب (N) آهن ربا قرار می گیرد تا با ایجاد مانع حرکت آهن ربا به سمت حلقه شود.</p>	
۲	<p>اگر آهن ربا مطابق شکل به عقب حرکت داده شود، مطابق آزمایش فاراده نیز در این حالت جریان القایی در حلقه جاری می شود و طبق قانون لنز، میدان مغناطیسی ناشی از این نیز با عامل به وجود آورنده اش که همان حرکت رو به عقب آهن ربا است، مخالفت خواهد کرد. یعنی میدان حلقه، قطب S خود را در مقابل قطب (N) آهن ربا قرار می دهد تا با ایجاد نیروی مانع حرکت آهن ربا شود.</p>	


همان طور که در آزمایش بالا مشاهده کردید، وقتی آهن ربا به طرف حلقه حرکت می کند، جریان القایی ظاهر می شود. به بیان القای الکترومغناطیسی فاراده، این حرکت دادن همان تغییر فوران است که جریان القایی را تولید می کند و طبق قانون لنز، میدان مغناطیسی ناشی از جریان القایی با این حرکت دادن مخالفت خواهد کرد. حرکت آهن ربا به سمت حلقه یا دور شدن از حلقه همیشه تحت تأثیر نیروی مقاوم میدان مغناطیسی حلقه قرار می گیرد. از این رو لازم است نیرویی که صرف حرکت آهن ربا می گردد کاری انجام دهد. جهت میدان مغناطیسی جریان القایی به گونه ای است که همواره با عامل به وجود آورنده اش (حرکت آهن ربا) مخالفت می کند. این مخالفت در رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده با یک علامت منفی به صورت زیر نشان داده می شود:

$$e = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

علامت منفی بیانگر همان قانون لنز است که در محاسبات دخالت داده نمی شود. لذا e به عنوان نیروی ضد حرکه القایی معرفی می شود تا مخالفت آن بر اساس قانون لنز در نام آن گنجانیده شده باشد.

قانون دست راست


تعیین جهت جریان القایی با قانون بقای انرژی که به صورت قانون لنز در قسمت قبل مطرح شد، در برخی موارد دشوار است. روش ساده برای تعیین جهت جریان القایی قانون دست راست است که آن را نیز می‌توان به کار برد. طبق این قانون اگر دست راست را مطابق (شکل ۲) طوری نگه داریم که فوران مغناطیسی از قطب N به کف دست وارد شود و شست جهت حرکت هادی را نشان دهد، انگشتان جهت جریان القایی هادی را نشان خواهند داد.

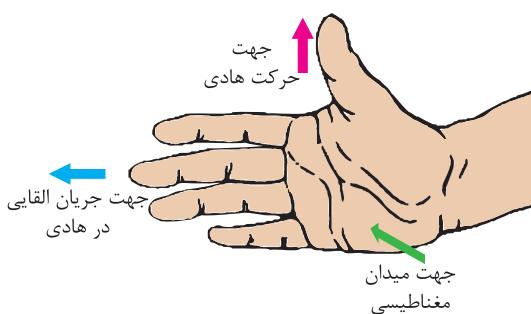

شکل ۲ - قانون دست راست

نیروی مغناطیسی وارد بر هادی حامل جریان الکتریکی

یک هادی حامل جریان الکتریکی، در میدان مغناطیسی قطب‌های N و S آهنربایی قوی در نظر گرفته شده است (شکل ۳).

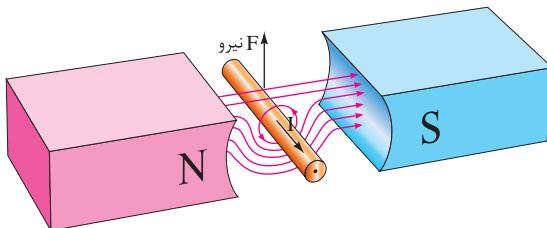

شکل ۳ - هادی حامل جریان الکتریکی در میدان مغناطیسی

جهت میدان مغناطیسی قطب‌ها از سوی قطب (N) به سمت قطب (S) می‌باشد. مشاهده می‌شود در پایین هادی، جهت میدان مغناطیسی قطب‌ها و جهت میدان مغناطیسی اطراف هادی هم جهت می‌باشد و یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ اما در بالای هادی جهت میدان مغناطیسی آنها مخالف یکدیگر می‌باشد و هم‌دیگر را تضعیف می‌کنند. لذا نیروی مغناطیسی به هادی از سوی میدان قوی‌تر به سمت میدان ضعیفتر وارد می‌شود و هادی را به سمت بالا حرکت می‌دهد. در نتیجه، «به هر هادی حامل جریان در میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد می‌شود، به طوری که نیروی مغناطیسی سعی به بیرون راندن هادی از درون میدان مغناطیسی دارد».

ماشین های الکتریکی

به نیروی مغناطیسی وارد به هادی حامل جریان الکتریکی، به احترام لورنس که مفاهیم میدان های الکتریکی و مغناطیسی را شرح و تفصیل داده است، «نیروی لورنس» می گویند.
مقدار نیروی مغناطیسی از رابطه زیر به دست می آید:

$$F = BIL$$

F = نیروی مغناطیسی بر حسب نیوتون (N)


B = چگالی فوران (شار) مغناطیسی بر حسب $\frac{wb}{m^2}$

I = شدت جریان الکتریکی هادی بر حسب آمپر (A)

L = طول مؤثر هادی که تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار می گیرد بر حسب متر (m)

قانون دست چپ

برای تعیین جهت نیروی مغناطیسی، قانون دست چپ ارائه شده است. طبق این قانون اگر دست چپ خود را مطابق شکل ۴ به گونه ای نگه دارید که فوران مغناطیسی از قطب (N) به کف دست وارد شود و انگشتان، جهت جریان الکتریکی هادی را نشان دهند، انگشت شست جهت نیروی مغناطیسی وارد به هادی را نشان می دهد.

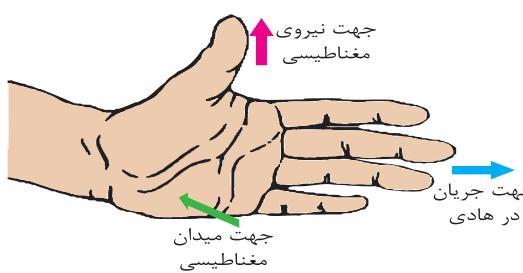

شکل ۴ - قانون دست چپ

نیروی مغناطیسی وارد بر هادی حامل جریان الکتریکی و قانون دست راست و قانون دست چپ را نگاه کنید.

نمایش فیلم



فعالیت
کارگاهی



قانون دست راست و قانون دست چپ نیروی مغناطیسی وارد بر یک هادی فرضی را به صورت عملی اجرا نمایید.

ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	بررسی قوانین حاکم بر ماشین‌های الکتریکی	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی را بشناسد. ۲- قوانین القای الکترو مغناطیسی فاراده را بشناسد. ۳- قانون لنز را بررسی کند. ۴- قوانین دست چپ و راست را در ماشین‌های الکتریکی اجرا نماید.	
۲	۱	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	در حد انتظار	۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی را بشناسد. ۲- قوانین القای الکترو مغناطیسی فاراده را بشناسد. ۳- قانون لنز را بررسی کند.	
۱		پایین تر از حد انتظار		۱- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی را بشناسد. ۲- قوانین القای الکترو مغناطیسی فاراده را بشناسد.	

ماشین های جریان مستقیم (DC)


ماشین جریان مستقیم وسیله‌ای است که انرژی جریان مستقیم را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. مدل معمولی این نوع موتورها وابسته به نیروی حاصل از میدان‌های مغناطیسی است. تصویر ظاهری ماشین‌های جریان مستقیم در شکل ۵ نشان داده شده است.



شکل ۵- ماشین های جریان مستقیم (DC)

ساختمان ماشین های جریان مستقیم

ماشین های جریان مستقیم در عمل دارای ساختمان پیچیده‌تری می‌باشند و به لحاظ شکل ظاهری کمی متفاوت هستند. این پیچیدگی و تفاوت در مقایسه آنها با ماشین های جریان مستناب محسوس می‌باشد (شکل ۶).

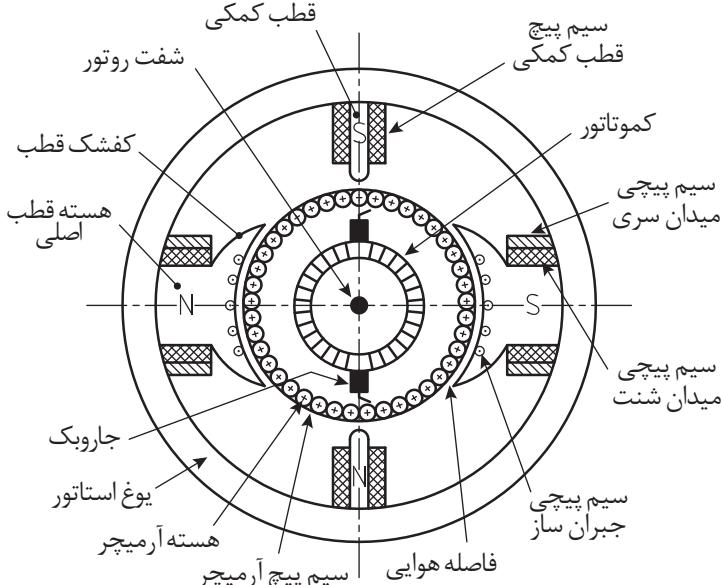

شکل ۶- ساختمان ماشین های جریان مستقیم

اجزای ماشین های جریان مستقیم را نگاه کنید.

نمایش فیلم



اجزای تشکیل دهنده ماشین‌های جریان مستقیم را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

۱- قسمت‌های ساکن (استاتور)

۲- قسمت‌های گردان (رотор)

هر کدام از قسمت‌های فوق به طور خلاصه توضیح داده می‌شود.

۱- اجزای قسمت ساکن (استاتور) این نوع ماشین‌ها عبارت‌اند از: (شکل ۷)

(الف) بدن:

بدنه نقش تکیه‌گاه و حفاظت از سایر اجزای ماشین را ایفا می‌کند. پایه‌ها بر روی بدن قرار دارند تا به وسیله پیچ و مهره، ماشین در محل مورد نظر نصب شود. قطب‌های اصلی، کمکی و جاروبک نگهدارها روی بدن ماشین محکم می‌شوند. قسمتی از بدن را هسته‌آهنی تشکیل می‌دهد که برای هدایت فوران مغناطیسی قطب‌های اصلی و کمکی به کار می‌رود. در ماشین‌هایی که ارزانی نقش مهم‌تری در مقابل وزن دارد، بدن را از جنس چدن می‌سازند؛ در غیر این صورت بدن را از جنس فولاد انتخاب می‌نمایند.

(ب) قطب‌های اصلی و کمکی:

وظیفه این قسمت تأمین میدان مغناطیسی مورد نیاز ماشین است. قطب‌های اصلی خود شامل قسمت‌های زیر می‌باشند:

■ هسته قطب: از ورق‌های فولاد الکتریکی به ضخامت حدود 0.05 میلی‌متر با خاصیت مغناطیسی قابل قبول تشکیل می‌شود.

■ کفشک قطب: شکل قطب به نحوی است که سطح مقطع کوچک‌تر آن، برای پیچیدن سیم دور آن اختصاص داده می‌شود و قسمت بزرگ‌تر آن که کفشک قطبی نام دارد، در واقع سبب شکل دادن میدان مغناطیسی و سهولت هدایت فوران مغناطیسی به فاصله هوایی می‌شود.

■ سیم پیچ تحریک: یا سیم پیچ قطب اصلی که دور هسته قطب پیچیده می‌شود، برای جریان‌های کم، باید تعداد دور سیم پیچ تحریک زیاد باشد و سطح مقطع آن کم و برای جریان‌های زیاد، تعداد دور کم برای سیم پیچ با سطح مقطع زیاد لازم است.

قطب‌های کمکی در ماشین‌های جریان مستقیم از هسته و سیم پیچ تشکیل می‌شوند. هسته قطب‌های کمکی را معمولاً از فولاد یکپارچه می‌سازند. سیم پیچی قطب‌های کمکی نیز با تعداد دور کم و سطح مقطع زیاد پیچیده می‌شوند.



شکل ۷

پ) جاروبک و جاروبک نگه دار:

در قسمت ساکن ماشین های جریان مستقیم، وسیله ای به نام جاروبک نگه دار نصب شده است. وظیفه جاروبک نگه دار، قرار دادن صحیح جاروبک ها روی تیغه های کمotaتور است. جاروبک ها در جاروبک نگه دار قرار می گیرند



شکل ۸- جاروبک و جاروبک نگه دار

۲- اجزای قسمت گردان (رотор) ماشین های جریان مستقیم: (شکل ۹)

(الف) هسته رotor:


هسته رotor از ورقه های فولادی سیلیس دار ساخته می شود که با یک لایه نازک از هم عایق شده اند. بر روی هسته رotor شیارهایی تعبیه شده است تا سیم پیچ ها در داخل آنها قرار گیرند.

(ب) سیم پیچی رotor:

از کلاف های مشابهی تشکیل می شود که با الگوی مناسب تهیه و در شیارها قرار می گیرد. سیم پیچی رotor مبتنی بر اصول فنی بوده و از اصول طراحی ماشین های جریان مستقیم تعیین می کند.

(پ) کمotaتور:

کمotaتور یا کلکتور از تیغه های مسی سخت که توسط عایق میکا نسبت به یکدیگر و محور ماشین عایق شده اند تشکیل می شود. ابتدا و انتهای کلاف های سیم پیچی رotor توسط لحیم و یا پرس کردن به تیغه کمotaتور وصل می شود.

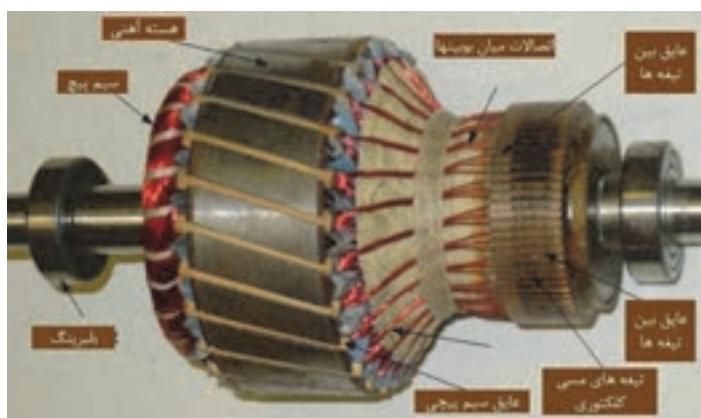

شکل ۹- اجزای قسمت گردان (رотор) ماشین های جریان مستقیم

ت) محور:

محور رتور ماشین‌های جریان مستقیم تکیه‌گاهی برای سایر اجزای رتور است. در نتیجه باید از فولادی تهیه گردد که خاصیت مغناطیسی آن کم اما استحکام مکانیکی کافی در مقابل تنش‌های برشی، کششی و پیچشی را دارا باشد. انتخاب کردن محور ضعیف خطر آفرین بوده و ممکن است در موقع بروز خطا سبب انهدام کلی ماشین گردد.

ث) پروانه خنک‌کننده:

پروانه خنک‌کننده یا فن با ایجاد جریان هوا در داخل ماشین، سبب انتقال سریع‌تر گرمای ایجاد شده به خارج از ماشین، خنک شدن و افزایش عمر مفید ماشین می‌شود.

کار کلاسی



جدول زیر را که مربوط به اجزای ماشین DC می‌باشد، تکمیل نمایید.

ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی
۱	Stator
۲	Rotor
۳	Yoke
۴	Field Winding
۵	Brush Holder
۶	Slot
۷	Commutator
۸	Shaft
۹	Fan
۱۰	Commutation

تحقیق کنید



با مراجعه به کتاب‌های مرجع و جست‌وجو در اینترنت، درباره دلایل خرابی کموتاور تحقیق نموده و نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

تحقیق کنید



با مراجعه به کتاب‌های مرجع و جست‌وجو در اینترنت، گزارش یا فیلمی در مورد پدیده کموتاسیون و مشکلات ایجاد شده توسط این پدیده تهیه و در کلاس ارائه نمایید.



هنرجویان در کارگاه، یک موتور DC را باز کرده و اجزای آن را شناسایی کنند.

سیم‌پیچی آرمیچر ماشین‌های جریان مستقیم


در ماشین‌های جریان مستقیم، نحوه سری و موازی کردن کلاف‌های سیم‌پیچی رتور تحت عنوان «سیم‌پیچی آرمیچر» مطرح می‌شود. به طور کلی اصطلاح «سیم‌پیچی آرمیچر» به سیم‌پیچی‌هایی اطلاق می‌شود که نیروی حرکة اصلی در آن القا می‌شود.

برخی از واژه‌های مربوط به سیم‌پیچی در جدول ۲ آورده شده است:

جدول ۲ - واژه‌ای سیم‌پیچی


واژه‌ها	توضیح	شكل
حلقه	«حلقه» شامل یک دوره‌های است. قسمتی از حلقه که درون شیار قرار می‌گیرد «بازو» نام دارد و قسمتی که در بیرون شیار قرار می‌گیرد «پیشانی» نامیده می‌شود. هر حلقه دارای یک سر و ته می‌باشد. سر حلقه را با حرف «S» و ته آن را با حرف «F» نشان می‌دهند.	
کلاف	«کلاف» از اتصال سری چندین حلقه بهم تشکیل شده است. برای کلاف نیز می‌توان همانند حلقه، بازو، پیشانی و سر و ته در نظر گرفت.	
سیم‌پیچی	«سیم‌پیچی» از اتصال چندین کلاف بهم تشکیل شده است. این اتصال می‌تواند به صورت سری یا موازی و یا ترکیب سری و موازی باشد.	

الف) روش‌های ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر
برای قابل استفاده و کاربردی شدن ژنراتور و موتور ساده جریان مستقیم، تعداد حلقه‌های آنها افزایش داده می‌شود. در شکل ۹ ماشین جریان مستقیم با ۴ حلقه و ۸ تیغه کمotaتور نشان داده شده است.

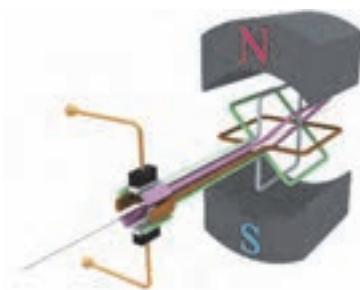

شکل ۱۰- طرح یک ماشین ساده

مشاهده می‌شود در هر لحظه فقط یک یا دو حلقه دارای جریان می‌شوند و حلقه‌های دیگر فاقد جریان الکتریکی هستند و نقش مؤثری در تمام لحظات در ماشین ایفا نمی‌کنند. در واقع به دلیل عدم ارتباط الکتریکی بین این حلقه‌ها، افزایش بیشتر تعداد حلقه‌ها با این شیوه تأثیر چندانی در کارایی ماشین نگذاشته است.
برای برقراری ارتباط الکتریکی بین حلقه‌ها روش‌هایی به کار گرفته می‌شود که حلقه‌ها رابه صورت سری و موازی از طریق تیغه‌های کمotaتور به یکدیگر متصل می‌کنند تا جریان الکتریکی از آنها عبور کند. با این عمل در موتورها تغییرات گشتاور به حداقل مقدار ممکن می‌رسد و گشتاور یکنواخت خواهد شد و در ژنراتورها ضربان نیروی محرکه القایی نیز به حداقل ممکن می‌رسد و مقدار متوسط آن افزایش می‌یابد.
نمونه‌ای از سری و موازی شدن حلقه‌ها در شکل ۱۰ نشان داده شده است.

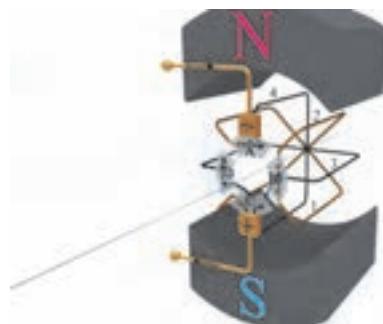

شکل ۱۱- طرح یک ماشین ساده

ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر مطابق شکل ۱۱ بسیار دشوار است. لذا روش‌های ترسیمی دیگری به کار می‌رود. این روش‌ها در جدول زیر توضیح داده شده اند.

ماشین های الکتریکی

جدول ۳- روش های ترسیمی سیم پیچی آرمیچر

روش های ترسیمی سیم پیچی آرمیچر	توضیح	شكل
دیاگرام دایره ای (مقطعی)	دیاگرام دایره ای نمای رو بروی رتور و کموتاتور است. در این دیاگرام (سریندی کلاف های سیم پیچی آرمیچر) اتصال سر و ته کلاف به تیغه های کموتاتور مشخص می شود و جهت جریان هر یک از بازو های کلاف در هر یک از شیار های رتور نشان داده می شود.	
دیاگرام خطی (راه جریان)	در دیاگرام خطی چگونگی ارتباط کلاف ها به یکدیگر و اتصال سر و ته آنها به تیغه های کموتاتور به صورت دیگری ترسیم می شود. این دیاگرام نشان می دهد چگونه با موازی شدن کلاف ها مسیر های موازی برای عبور جریان الکتریکی ایجاد می شود. کلاف هایی که در این مسیرها قرار می گیرند با یکدیگر سری می شوند تا نیروی حرکت القایی آنها با هم جمع شود. هر یک از این مسیر های موازی (راه جریان) نام دارد.	
دیاگرام گسترده (باز)	دیاگرام گسترده موقعیت هر کلاف در شیار های رتور و نحوه اتصال سر و ته آنها را به تیغه های کموتاتور نشان می دهد. در این دیاگرام با توجه به جهت جریان در کلاف ها، محل قطب های مغناطیسی سیم پیچی آرمیچر نیز مشخص می شود. از دیاگرام گسترده اطلاعات مربوط به سیم پیچی و سریندی کلاف های سیم پیچی آرمیچر به دست می آید و برای سیم پیچی عملی آرمیچر مناسب تر است.	
دیاگرام سریع (دندانه اره ای)	دیاگرام سریع موقعیت هر بازوی کلاف در شیار های رتور را نشان می دهد. معمولاً دیاگرام سریع بعد از دیاگرام گسترده ترسیم می شود. با توجه به دیاگرام گسترده مشاهده می شود کلافی که یکی از بازو های آن در شیار ۱ رotor قرار دارد بازوی دیگر آن در شیار ۵ قرار گرفته است بازوی کلاف بعدی در شیار های ۲ و ۷ قرار گفته است.	



ب) گام‌های سیم‌پیچی آرمیچر سیم‌پیچی آرمیچر با گام‌های آن شناسایی می‌شود.

جدول زیر که مربوط به گام‌های سیم‌پیچی می‌باشد، را به کمک هنرآموز خود تکمیل نمایید.

رابطه	توضیح	گام‌های سیم‌پیچی
	با عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچی آرمیچر، در اطراف رتور آن قطب‌های مغناطیسی تشکیل می‌شود. فاصله بین مرکز تا مرکز دو قطب غیر همنام مجاور یکدیگر بر حسب شیار رتور را «گام قطبی» گویند.	گام قطبی
	فاصله بین بازوهای یک کلاف سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور را «گام رفت» گویند.	گام رفت (گام جلو)
	فاصله بین بازوی دوم از کلاف تا بازوی اول از کلاف دوم سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور را «گام برگشت» گویند.	گام برگشت (گام عقب)
	فاصله بین دو بازوی اول کلاف متواالی سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور را «گام سیم‌پیچی» می‌گویند.	گام سیم‌پیچی
	فاصله بین سروته یک کلاف روی کموتاتور بر حسب تعداد عایق بین تیغه‌های کموتاتور را «گام کموتاتور» گویند.	گام کموتاتور

پ) روش‌های سیم‌پیچی آرمیچر

برای اتصال کلاف‌های سیم‌پیچی آرمیچر به تیغه‌های کموتاتور ماشین‌های جریان مستقیم روش‌های گوناگونی وجود دارد. اما دو روش آن به نام‌های ((حلقوی)) و ((موجی)) مشهورتراند. انجام هر یک از این اتصال‌ها به ترتیب باعث ایجاد ((سیم‌پیچی حلقوی)) و ((سیم‌پیچی موجی)) در رتور می‌شود.

سیم‌پیچی‌های حلقوی و موجی از نظر شکل سیم‌پیچی و نحوه اتصال کلاف‌ها به تیغه‌های کموتاتور با یک دیگر متفاوت هستند. این تفاوت در تعداد راه‌های جریان و ترتیب اتصال سر و ته کلاف‌ها به تیغه‌های کموتاتور می‌باشد.

سیم‌پیچی‌های حلقوی و موجی به دو صورت ((ساده)) و ((مرکب)) اجرا می‌شوند.

ماشین‌های الکتریکی

تحقیق کنید



با مراجعه به کتاب‌های مرجع و جستجو در اینترنت، در مورد سیم‌پیچ‌های حلقوی و موجی تحقیق نموده و نتیجه را در کلاس به صورت پرده نگار ارائه نمایید.

فعالیت
کارگاهی



به کمک هنرآموز خود، چگونگی تشخیص صحت سیم‌پیچ‌ها در یک ماشین DC را بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی



به کمک هنرآموز خود، صحت عملکرد کلیه اجزای یک موتور را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید.

فرایند عملکرد ماشین‌های جریان مستقیم

اساس کار مولد یا ژنراتورهای الکتریکی، بر مبنای قانون القای الکترومغناطیسی فاراده است. حرکت هادی‌ها در فضای مابین قطب‌ها باعث می‌شود میدان مغناطیسی توسط هادی‌ها قطع شود. بدین ترتیب مطابق پدیده القا در هادی‌ها، ولتاژ القا می‌شود. ابتدا و انتهای هر کلاف به یک نیم استوانه مسی یا یک تیغه کموتاتور وصل می‌شود. روی تیغه‌های کموتاتور دو عدد جاروبک به طور ثابت قرار داشته و با حرکت هادی‌ها، تیغه‌های کموتاتور زیر جاروبک می‌لغزند، بدین ترتیب در ژنراتورهای جریان مستقیم از طریق کموتاتور ولتاژ القا شده طوری به جاروبک‌ها منتقل می‌شود که همیشه یکی از جاروبک‌ها دارای پلاریتۀ مثبت و دیگری دارای پلاریتۀ منفی است تا جهت جریان القایی در مصرف کننده یکسو باشد. در واقع جریان متناوب القایی داخل ژنراتور، توسط کموتاتور برای مصرف کننده یکسو می‌شود.

برای افزایش میزان ولتاژ القا شده و بهبود یکسوسازی بهمنظور داشتن ولتاژی با دامنه ثابت باید تعداد کلاف‌ها را افزایش داده و کلاف‌ها را به کمک تیغه‌های کموتاتور سری نمود.

موتور ساده جریان مستقیم از نظر ساختمانی مانند مولد ساده جریان مستقیم می‌باشد فقط نحوه کار این دو با یکدیگر متفاوت است. این موتورها بر اساس تأثیر میدان مغناطیسی قطب‌ها بر میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی کار می‌کنند. در موتور ساده، هادی‌ها از طریق کموتاتور و جاروبک‌ها به یک منبع جریان مستقیم متصل می‌شوند. در این صورت جریانی از هادی‌ها عبور کرده و در نتیجه مطابق نیروی لورنس به هادی‌ها نیرویی وارد می‌شود و آنها به حرکت در می‌آیند.

نمایش فیلم




طرز کار موتور جریان مستقیم را نگاه کنید.

نحوه ایجاد نیرو و گشتاور در موتور ساده

اگر از یک کلاف تک حلقه که بین قطب‌های یک ماده مغناطیسی قرار دارد، جریان الکتریکی عبور کند، مطابق شکل ۱۲ به بازوی سمت راست نیرویی به سمت پایین و به بازوی سمت چپ نیرویی به سمت بالا وارد می‌شود. با وارد شدن دو نیرو با جهت مخالف به دو طرف کلاف، گشتاور ایجاد می‌شود و در نتیجه کلاف حول محورش شروع به دوران خواهد نمود یعنی وارد آمدن زوج نیرو در دو جهت مخالف، موجب ایجاد گشتاور لازم شده است. در این موتور ساده اگر صفحه کلاف، عمود بر خطوط میدان مغناطیسی قرار گیرد، به آن گشتاوری وارد نمی‌شود.

هنگامی که **جریان الکتریکی** از میان یک سیم پیچ در یک میدان مغناطیسی عبور کند، **نیروی مغناطیسی** سبب تولید یک گشتاور که عامل گردش **موتور Dc** است خواهد شد.

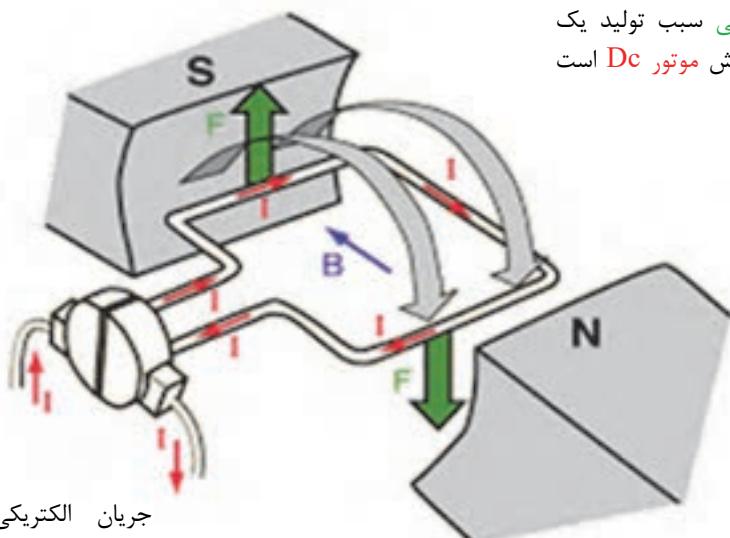

جریان الکتریکی توسط منبع تغذیه بیرونی از میان **کلکتور** تأمین می‌شود.

نیروی مغناطیسی $F=ILB$ عمود بر سیم و حوضه مغناطیس

شکل ۱۲

تحقیق کنید

با مراجعه به کتاب‌های مرجع و جستجو در اینترنت، درباره عملکرد پمپ تخلیه خن (Bilge Pump) در شناورها تحقیق نموده و نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

توان و راندمان در ماشین‌های جریان مستقیم (DC)

در صورتی که توان ورودی یک ماشین را P_{in} و توان خروجی آن را P_{out} بنامیم تفاوت این دو توان، «تلفات ماشین» نام دارد که طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

راندمان (بازده): نسبت توان خروجی به توان ورودی ماشین را «راندمان» می‌گویند و آن را با η نشان می‌دهند و طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

تلفات در ماشین‌های DC به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

(الف) تلفات مکانیکی یا اصطکاکی ($P_{miscellaneous}$):

تلفات مکانیکی به علت اصطکاک محور ماشین در یاتاقان‌ها و اصطکاک جاروبک‌ها با کلکتور و مقاومت هوا به وجود می‌آید.

(ب) تلفات آهنی یا تلفات هسته (P_{core}):

تلفات هسته از تلفات هیسترزیس و تلفات ناشی از جریان‌های گردابی در هسته آرمیچر تشکیل می‌شود.

(پ) تلفات مسی (P_{cu}):

تلفات مسی در اثر عبور جریان از سیم‌پیچ‌های تحریک و آرمیچر به وجود می‌آید.

$$\Delta P = P_{in} - P_{out} = P_{miscellaneous} + P_{core} + P_{cu}$$

<p>یک مولد جریان مستقیم ۴ کیلووات با بازده ۸۰ درصد و تلفات مسی ۳۰۰ وات و تلفات هسته ۵۰۰ وات مفروض است. محاسبه کنید:</p> <p>(الف) توان ورودی P_{in}</p> <p>(ب) تلفات مکانیکی</p>	<p>مثال</p>
$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow \eta = \frac{400}{500} \Rightarrow P_{in} = 500 \text{ W}$ $\Delta P = P_{in} - P_{out} = P_{miscellaneous} + P_{core} + P_{cu} \Rightarrow 500 - 400 = P_{miscellaneous} + 50 + 300$ $\Rightarrow P_{miscellaneous} = 200 \text{ W}$	<p>جواب</p>

با مراجعه به کتاب‌های مرجع و جستجو در اینترنت، در مورد دیاگرام توانی در موتورها و مولدهای DC تحقیق و این دیاگرام را بر روی کاغذ شطرنجی ترسیم و در کلاس ارائه نمایید.

تحقیق کنید



أنواع ماشين های جريان مستقيم

در ماشین های جریان مستقیم، فرآیند تبدیل انرژی برگشت پذیر است. یعنی یک ماشین الکتریکی جریان مستقیم می تواند به صورت موتور یا ژنراتور مورد بهره برداری قرار گیرد؛ لذا ساختمان داخلی و شکل ظاهری موتورهای جریان مستقیم با ژنراتورهای جریان مستقیم تفاوت نخواهد داشت.

(الف) مولد های جریان مستقیم

کار کلاسی

جدول زیر را که به انواع مولد های DC اشاره دارد تکمیل کنید.



ردیف	عنوان	شرح	کاربرد
۱	مولد DC با تحریک مستقل (Separately Excited DC Generator)	سیم پیچ میدان این ژنراتور به وسیله تحریک می شود. این ژنراتور هنگامی که یک حوزه وسیعی از تغییرات ولتاژ خروجی مورد نیاز باشد، استفاده می شود.	به دلیل قابلیت تنظیم ولتاژ در محدوده وسیع، در تنظیم دور موتورها و تحریک مولد های بزرگ نیروگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
۲	مولد با تحریک شنت (Shunt Field DC Generator)	سیم پیچ میدان با سیم پیچ آرمیچر موازی بسته می شود و به همین دلیل به آن سیم پیچ شنت یا موازی می گویند. تعداد حلقه های سیم پیچ شنت است و جریان این سیم پیچ است.	از این مولد در شارژ باطربهای و تأمین برق روشناهی اضطراری و تغذیه سیم پیچ مولد های نیروگاهی استفاده می شود.
۳	مولد با تحریک سری (Series Field DC Generator)	سیم پیچ میدان (سیم پیچ سری تحریک) با سیم پیچ آرمیچر بسته می شود. سیم پیچ سری دارای تعداد حلقه های کمتر بوده ولی جریان عبوری آن نسبتاً زیاد است (زیرا جریان آن همان جریان اصلی است).	به دلیل داشتن گشتاور راه اندازی زیاد، در وسایل حمل و نقل مانند مترو و جرثقیل های برقی استفاده می شود.
۴	مولد با تحریک کمپوند (Compounded Field DC Generator)	اگر از هر دو سیم پیچ شنت و سری جهت استفاده شود، مولد کمپوند نامیده می شود که دارای دو نوع کمپوند اضافی و نقصانی می باشد.	این نوع مولد با توجه به اینکه ترکیبی از دو مولد سری و شنت است، می تواند با توجه به نوع آن، هم در جاهایی استفاده شود که مصرف کننده در نزدیکی ژنراتور قرار دارد (افت ولتاژ کم است) و هم در جاهایی استفاده شود که مصرف کننده در فاصله دورتری از ژنراتور قرار دارد (افت ولتاژ زیاد است).

ماشین های الکتریکی

فعالیت
کارگاهی



به کمک هنرآموز خود، یک دینام خودرو را باز و سرویس نمایید.

بیشتر بدانید



مولد کمپوند اضافی:

اگر نیرومحرکه مغناطیسی سیمپیچ سری، نیرومحرکه مغناطیسی سیمپیچ شنت را تحریک کند، مولد کمپوند اضافی نامیده میشود که دارای دو نوع شنت بلند و شنت کوتاه میباشد.

مولد کمپوند اضافی بسته به تعداد دورهای سیمپیچ سری میتواند یکی از سه حالت زیر را داشته باشد:
(الف) فوق کمپوند: تعداد دور سیمپیچ سری زیاد است) در مواردی استفاده میشود که لازم است ولتاژ بار ثابت باشد. ولی به علت وجود فاصله بین مولد و مصرف کننده در سیمها افت ولتاژ به وجود میآید. در این حالت افزایش ولتاژ خروجی مولد، افت ولتاژ خط را جبران میکند و به مصرف کننده ولتاژ ثابت میرسد.
(ب) تخت: نیروی محرکه مغناطیسی سیمپیچ سری و موازی، با یکدیگر برابر بوده و جایی استفاده میشود که نیاز به ولتاژ ثابتی باشد و فاصله بین مولد و مصرف کننده کم باشد.

(پ) زیر کمپوند: اثر آمپر دور سیمپیچ سری ناچیز میباشد (به علت تعداد دور کم سیمپیچ سری) و در تحریک مولدهای نیروگاهی نقش مؤثری دارد.

مولد کمپوند نقصانی:

هنگامی که شار سیمپیچ سری، باعث کاهش و نقصان اثر شار سیمپیچ شنت شود، مولد کمپوند نقصانی نامیده میشود که دارای دو نوع شنت بلند و شنت کوتاه میباشد و در جوشکاری قوس الکتریکی استفاده میشود. اگر سیمپیچ سری و سیمپیچ آرمیچر با هم سری بسته شوند، شنت بلند و اگر سیمپیچ شنت با سیمپیچ آرمیچر موازی قرار گیرد شنت کوتاه میگویند.

تحقیق کنید



با مراجعه به کتابهای مرجع و جستجو در اینترنت، مدار الکتریکی معادل هریک از مولدها را ترسیم نموده و نتیجه را در کلاس به صورت پردهزنگار ارائه نمایید.

کار کلاسی



ب) موتورهای جریان مستقیم

جدول صفحه بعد را که به انواع موتورهای DC اشاره دارد تکمیل کنید.

ردیف	عنوان	شرح	کاربرد
۱	موتور DC با آهن ربای دائم PMDC Permanent Magnet DC) (Motor	در این نوع موتور به جای سیم پیچی تحریک، از استفاده می شود و نیاز نداشتن به تحریک خارجی برای تولید و نداشتن تلفات تحریک نیز از مزایای آنها به شمار می آید.	این موتورها با حجم کوچک و توان کم دارای گشتاور مناسبی هستند و در اسیاب بازی ها و در خودروها به عنوان موتور برف پاک کن و پمپ شیشه شوی و پایین و بالابر شیشه و هم چنین در مسوک ها به کار می روند.
۲	موتور DC با تحریک مستقل Separately Excited DC) (Motor	در این نوع موتور، ارتباط الکتریکی بین مدار آرمیچر و مدار تحریک وجود ندارد. سیم پیچی تحریک با تعداد دور برای جریان کم به دور قطب ها پیچیده می شود. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک از مقاومت متغیر با سیم پیچی تحریک استفاده می شود.	این نوع موتورها از بی باری تا بار کامل تقریباً سرعت ثابتی دارند و گشتاور آنها کم است. هم چنین دارای بازه وسیع کنترل سرعت از صفر تا سرعت نامی می باشند. بنابر این موتورهای تحریک مستقل در جاهایی به کار می روند که نیاز به سرعت ثابت و کنترل سرعت در بازه وسیعی باشد.
۳	موتور DC با تحریک شنت (Shunt Field DC Motor)	در این نوع موتور، مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت ارتباط پیدا می کند. سیم پیچی تحریک با تعداد دور برای جریان کم به دور قطب ها پیچیده می شود. برای تغییر و تنظیم جریان تحریک از مقاومت متغیر موازی با سیم پیچی تحریک استفاده می شود.	با توجه به اینکه منحنی مشخصه های موتور شنت مشابه موتورهای تحریک مستقل می باشد، لذا کاربردهایی که برای موتور تحریک مستقل ارائه شد برای موتور شنت نیز صدق می کند.
۴	موتور DC با تحریک سری (Series Field DC Motor)	در این نوع موتور، مدار تحریک با مدار آرمیچر به صورت ارتباط پیدا می کند. سیم پیچی تحریک با تعداد دور کم برای جریان به دور قطب ها پیچیده می شود.	این نوع موتورها دارای تغییرات سرعت زیادی از بی باری تا بار کامل می باشند و گشتاور راه اندازی آنها بسیار زیاد است. بنابر این موتورهای سری در جاهایی به کار گرفته می شوند که نیاز به گشتاور راه اندازی زیاد باشد و تغییرات سرعت مهم نباشد. یک نمونه کاربرد موتور سری، راه اندازی مotor خودروهای سواری است.
۵	موتور DC با تحریک کمپوند Compounded Field DC) (Motor	در این نوع موتور، فوران قطب ها، ترکیبی از فوران دو سیم پیچی تحریک است که دارای دو نوع کمپوند اضافی و نقصانی می باشند. در موتورهای کمپوند، اگر سیم پیچی های تحریک موازی یا سری به گونه ای با سیم پیچی آرمیچر ارتباط داده شوند تا فوران های آنها هم جهت شوند، موتور کمپوند اضافی نامیده می شود و در صورتی که فوران سیم پیچی تحریک سری و موازی هم جهت نباشد، کمپوند نقصانی نامیده می شود.	موتورهای کمپوند اضافی دارای تغییرات سرعتی کمتر از موتور سری و بیشتر از موتور شنت از بی باری تا بار کامل می باشند. گشتاور موتور کمپوند اضافی از موتور سری کمتر و از موتور شنت بیشتر است. موتورهای کمپوند در جایی به کار گرفته می شوند که گشتاور راه اندازی زیاد و سرعت تقریباً ثابت نیاز داشته باشند. موتورهای کمپوند نقصانی موارد استفاده چندانی ندارند. از موتور کمپوند نقصانی نامیده کارخانجات لوله سازی استفاده می شود.

ماشین های الکتریکی

تحقیق کنید



با مراجعه به کتاب های مرجع و جستجو در اینترنت، مدار الکتریکی معادل هریک از موتورها را ترسیم نموده و نتیجه را در کلاس به صورت پرده نگار ارائه نمایید.

فعالیت
کارگاهی



به کمک هنرآموز خود، یک موتور DC را باز و سرویس نمایید.

تحقیق کنید



با مراجعه به کتاب های مرجع و جستجو در اینترنت، در مورد موتورهای یونیورسال و آهنربای دائم گزارشی تهیه و در کلاس ارائه نمایید.

ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	ماشین های جریان مستقیم	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- ساختمان ماشین های جریان مستقیم را بشناسد. ۲- انواع ماشین های جریان مستقیم را بررسی کند. ۳- طرز کار مولدهای جریان مستقیم را بیان کند. ۴- چگونگی ایجاد نیرو و گشتاور در یک موتور ساده را بررسی کند. ۵- سیم پیچی آرمیچر ماشین های جریان مستقیم را بررسی کند. ۶- طرز کار موتورهای جریان مستقیم را بیان کند. ۷- توان و راندمان در ماشین های جریان مستقیم را بررسی کند.	
۲	ماشین های جریان DC	در حد انتظار		۱- ساختمان ماشین های جریان مستقیم را بشناسد. ۲- طرز کار مولدهای جریان مستقیم را بیان کند. ۳- طرز کار موتورهای جریان مستقیم را بیان کند. ۴- توان و راندمان در ماشین های جریان مستقیم را بررسی کند. ۵- سیم پیچی آرمیچر ماشین های جریان مستقیم را بررسی کند.	
۱	پایین تراز حد انتظار			۱- ساختمان ماشین های جریان مستقیم را بشناسد. ۲- توان و راندمان در ماشین های جریان مستقیم را بررسی کند.	

ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب

با گسترش شبکه‌های جریان متناوب و استفاده از برق سه‌فاز به عنوان برق صنعتی، امروزه قسمت عمده‌ای از موتورهای الکتریکی از نوع جریان متناوب سه‌فاز هستند، به طوریکه می‌توان گفت اکثر موتورهای به کار رفته در یک شناور از نوع موتورهای جریان متناوب (القایی) می‌باشد. اصولاً موتورهای جریان متناوب نسبت به موتورهای جریان مستقیم دارای ساختمان ساده‌تر، عمر مفید بیش‌تر و تعمیر و نگهداری راحت‌تری هستند که موجب برتری اقتصادی این موتورها بر موتورهای DC می‌شود. با این وجود مطابق مباحثت بخش قبل، موتورهای DC از نظر امکانات گسترده کنترل دور و نیز گشتاور راهاندازی زیاد همچنان کاربردهای خاص خود را دارند.

جدول ۴- تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی سه‌فاز

تقسیم‌بندی ماشین‌های الکتریکی سه‌فاز	
	۱- ماشین‌های القایی
	۲- ماشین‌های سنکرون

همانطور که در بالا ملاحظه نمودید، ماشین‌های الکتریکی سه‌فاز به دو گروه اصلی (ماشین‌های سنکرون و ماشین‌های القایی) دسته‌بندی می‌شوند که از نظر ساختمان، طرز کار و کاربرد تفاوت زیادی دارند. اما اساس کار هر دو آنها ایجاد میدان مغناطیسی دوار است. در بین این دو نوع، ماشین AC القایی ساده‌تر و ارزان‌تر بوده و بیش‌تر به عنوان موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی ماشین سنکرون که ساختمان پیچیده‌تر و قیمت گران‌تری دارد، اغلب به عنوان مولد به کار می‌رود.

اساس کار موتور القایی سه‌فاز

به کمک یک سیم‌پیچ سه‌فاز که معمولاً روی استاتور (قسمت ساکن) نصب می‌شود، میدان دواری به دست می‌آید و به کمک یک رتور (قسمت چرخان ماشین) که مسیرهای بسته‌ای در سیم‌پیچ‌های آن وجود دارد، مدار ولتاژهای القایی بسته شده، جریان‌های القایی در این سیم‌پیچ‌ها جاری می‌شوند. رتور را به صورت سیم‌پیچ‌هایی با مسیر بسته (یا اتصال کوتاه شده) بر روی هسته آهنی ورقه-ورقه شده در نظر می‌گیریم که میدان دوار در سیم‌پیچ‌های آن جریانی القا کرده، موجب ایجاد گشتاور و گردش رتور می‌شود (شکل ۱۳).



شکل ۱۳ - موتور القایی سه‌فاز


نمایش فیلم



طرز کار موتور القایی سه‌فاز را نگاه کنید.



تولید میدان دوار:

اگر یک آهنربای دائم یا یک آهنربای الکتریکی را حول محورش بچرخانیم، یک میدان دوار تولید می‌شود که در ماشین‌های سنکرون به همین ترتیب میدان دوار را به دست می‌آورند. اما روش دیگری هم برای ایجاد میدان دوار وجود دارد به این صورت که: «سه سیم‌پیچ با اختلاف فاز مکانی 120° درجه را مطابق شکل زیر به یک شبکه سه‌فاز با اختلاف فاز زمانی 120° درجه وصل کنیم» (شکل ۱۴).

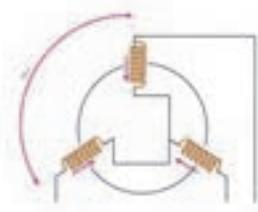

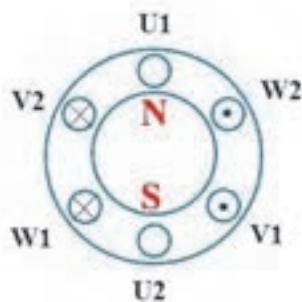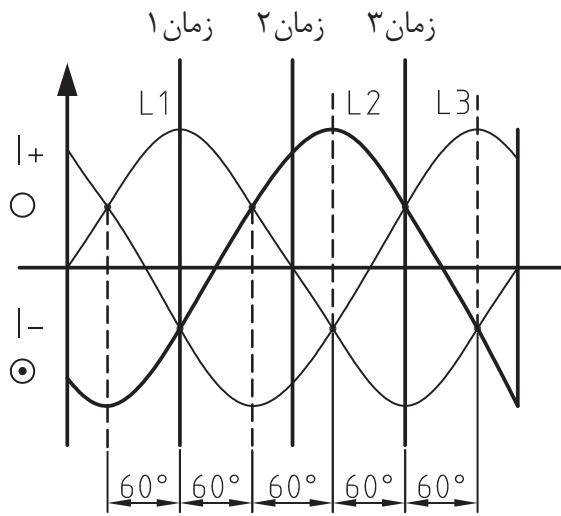

شکل ۱۴- تولید میدان دوار

در عمل، این سیم‌پیچ‌ها مطابق شکل صفحه قبل در محیط هسته آهنی که به شکل استوانه است، توزیع شده‌اند و با عبور جریان از سیم‌پیچ‌ها، قطب‌ها تشکیل می‌شوند. پس به دلیل وجود اختلاف فاز مکانی 120° درجه بین سیم‌پیچ‌ها و اختلاف فاز زمانی 120° درجه بین جریان‌ها، میدان دوار به وجود می‌آید. ماشین‌های جریان متناوب سه‌فاز بر مبنای ایجاد میدان دوار کار می‌کنند و در موتورهای سه‌فاز میدان دوار به وسیله استاتور تولید می‌شود.

اگر سرعت رتور در این ماشین‌ها برابر سرعت میدان دوار باشد، آنها را ماشین سنکرون و چنانچه سرعت رتور بیشتر یا کمتر از سرعت میدان دوار باشد، این نوع ماشین‌ها را آسنکرون (القایی) می‌نامند. در صورتی که میدان دوار استاتور از طریق سه سیم‌پیچ که نسبت به یکدیگر 120° درجه اختلاف فاز دارند تولید شده باشد، سرعت میدان دوار برابر فرکانس شبکه خواهد بود. میدان دوار در چنین حالتی فقط دارای یک قطب شمال و یک قطب جنوب مغناطیسی است.



ساختمان موتور القایی سه‌فاز

ساختمان موتورهای القایی شامل سه قسمت اصلی رتور، استاتور و محفظه می‌باشد. استاتور و رتور اجزایی هستند که کار تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی را انجام می‌دهند و محفظه از استاتور و رتور محافظت می‌کند.

کار کلاسی

جدول صفحه بعد را با توجه به اجزای ساختمان موتور القایی سه فاز، تکمیل کنید.

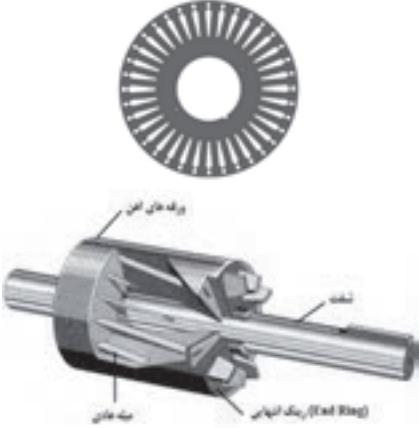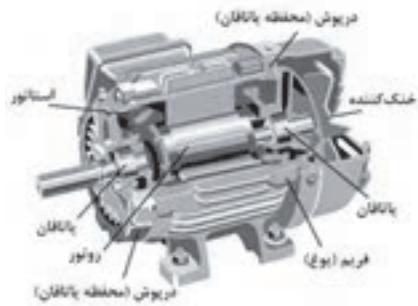

ردیف	نوع جزء	شرح و کاربرد	تصویر
۱	استاتور	<p>استاتور، قسمت ساکن مدار الکترومغناطیسی موتورها است. هسته استاتور از تعداد زیادی ورقه نازک فلزی که بر روی هم پرچ شده‌اند تشکیل شده است که لمینیشن نامیده می‌شود. این ورقه ورقه ساختن هسته کمک می‌کند که در مقایسه با حالتی که از یک هسته یکپارچه استفاده شود، کاهش یابد. ورقه‌های استاتور بر روی یکدیگر جمع شده و پرچ می‌شوند که حاصل آن یک سیلندر توخالی را می‌سازد. بوبین سیم‌پیچ‌های عایق شده در شیارهای استاتور قرار می‌گیرد و سیم‌پیچی استاتور را تشکیل می‌دهد. هنگامی که موتور مونتاژ شده در حال کارکرد است، سیم‌پیچ‌های استاتور به طور مستقیم به متصل می‌شوند. هو گروه از کلافها، همراه با هسته آهنی که در مجاور آن قرار دارد، هنگامی که جریان برقرار می‌شود یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می‌کند.</p>	
۲	رتور	<p>رتور چهار گردان مدار الکترومغناطیسی موتورهای القایی است. رایج‌ترین نوع رتور مورد استفاده در موتورهای القایی سه‌فاز، رتورهای قفس سنجابی هستند. هسته رتور قفس سنجابی به‌وسیله تجمعی کردن ورقه‌های نازک آهن ایجاد شده و تشکیل یک سیلندر فلزی را می‌دهد. در رotor موتور القایی، قفس سنجابی سیم‌پیچی وجود ندارد و در عوض در شیارهای رتور که به صورت یکنواخت در محیط آن قرار گرفته است، تزریق شده است. میله‌های هادی رotor از نظر الکتریکی و مکانیکی به حلقه‌های متصل می‌شوند. آن‌گاه رotor درون یک شفت استیل پرس شده تا رotor مونتاژ شده را تشکیل دهد.</p>	
۳	محفظه موتور	<p>محفظه از یک بدنه (یا یوغ) و دو عدد درپوش (محفظه یاتافان‌ها) تشکیل شده است. استاتور درون بدنه نصب شده است. رotor درون استاتور قرار گرفته و با یک خیلی کوچک از استاتور جدا شده است. هیچ تماس و اتصال فیزیکی مستقیمی بین استاتور و رotor وجود ندارد. محفظه، اجزای داخلی موتور را از آب و بقیه عوامل محیطی محافظت می‌کند. درجه حفاظت موتور بستگی به نوع محفظه و آببندی آن دارد. یاتافان‌ها بر روی شفت نصب می‌شوند؛ به عنوان رotor عمل کرده و به رotor اجازه می‌دهند که بچرخد. در برخی از موتورها از یک فن استفاده کرده‌اند که بر روی شفت نصب شده است و با چرخش رotor، پرۀ فن نیز می‌چرخد و باعث خنک شدن الکتروموتور می‌شود.</p>	

فعالیت
کارگاهی



هنرجویان در کارگاه، یک موتور الایی سه‌فاز را باز کرده و اجزای آن را شناسایی کنند.

فعالیت
کارگاهی



به کمک هنرآموز خود، صحت عملکرد کلیه اجزای یک موتور الایی سه‌فاز را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید.

اصول عملکرد ژنراتورهای سه‌فاز

به طور کلی اگر یک هادی در معرض یک میدان مغناطیسی قرار گرفته و در آن حرکت کند، به نحوی که خطوط میدان را قطع کند، در آن جریان الکتریکی به وجود می‌آید.

در ساختار ژنراتورها، سیم‌پیچ‌های اصلی مولد جریان، در یک میدان مغناطیسی قرار گفته و در آن حرکت دورانی دارند. اندازه ولتاژ تولید شده از رابطه $E = B \times L \times V \times \sin \alpha$ به دست می‌آید.

در این رابطه:

B = شدت میدان مغناطیسی




L = طول هادی در میدان

V = سرعت هادی در میدان


α = زاویه بین خطوط میدان و هادی‌ها می‌باشد.

همچنین اگر $\alpha = \omega t$ و از طرف دیگر $\omega = 2\pi f$ باشد رابطه را می‌توان به صورت $E = E_{MAX} \sin \alpha$ نوشت. از طرفی می‌دانیم که $\sin \alpha < 1$ می‌باشد. بنابراین انتظار داریم اندازه ولتاژ بین $-E_{MAX}$ و $+E_{MAX}$ به صورت پیوسته تغییر نماید.

بنابراین شکل جریان تولید شده در ژنراتورها در هر لحظه به صورت شکل ۱۴ و در نهایت به حالت سینوسی می‌باشد.

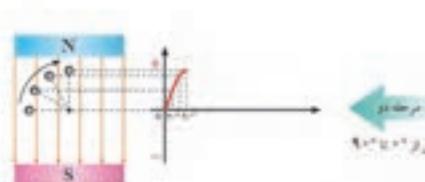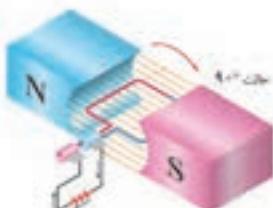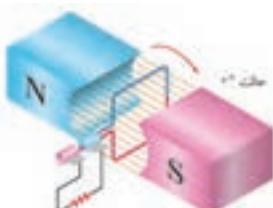

ماشین های الکتریکی

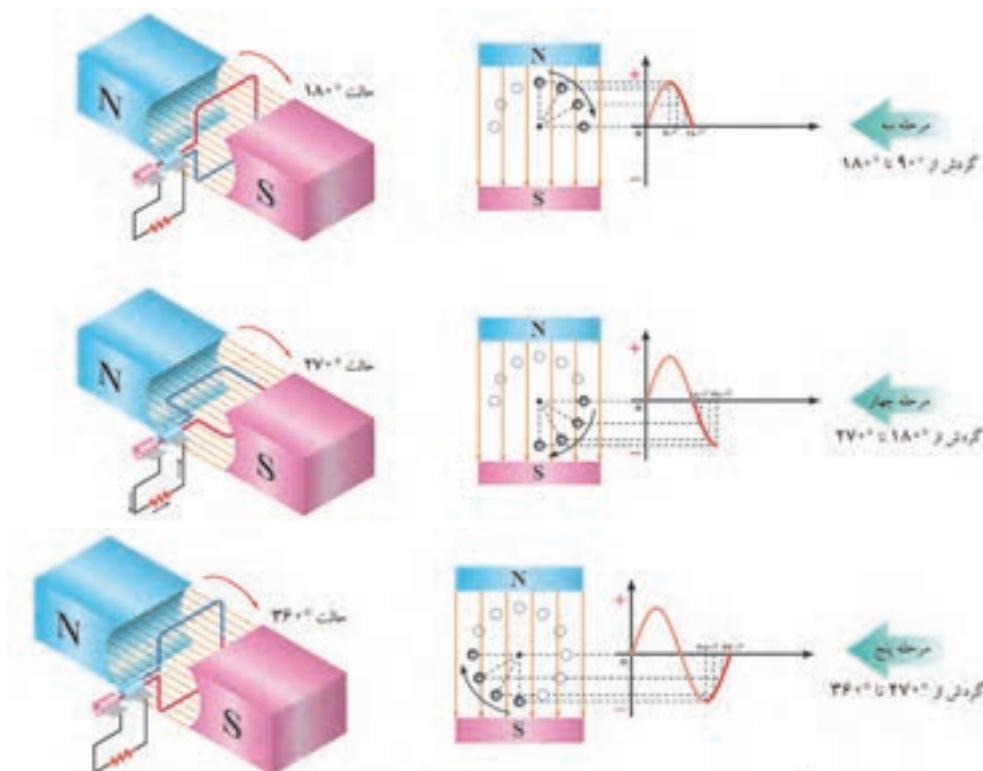

شکل ۱۵- تولید جریان متناوب به صورت لحظه‌ای منحنی ولتاژ یا جریان

همان‌طور که مشاهده کردید، شکل موج سینوسی جریان ژنراتورها به صورت فوق شکل می‌گیرد. لذا در ادامه آنچه مهم است اندازه دامنه و فرکانس شکل موج است. در حال حاضر اکثر ژنراتورها ۳۵۰۰ دور در دقیقه دارند و در این دور، فرکانس ۵۰ هرتز را که استاندارد کشور ما می‌باشد تولید می‌کنند. ژنراتورهای AC اغلب به صورت سه‌فاز می‌باشند. دو مسئله اساسی در این ژنراتورها، تعیین و ثابت کردن فرکانس تولیدی می‌باشد(شکل ۱۶).




شکل ۱۶- ژنراتور AC

می‌دانیم که ولتاژ مورد نیاز در ژنراتورهای سه‌فاز دارای مقدار لحظه‌ای $V = V_{max} \sin \omega t$ و مقدار مؤثر 380 ولت سه‌فاز می‌باشد. و از طرف دیگر فرکانس آن برابر یک مقدار ثابت مثلاً 50 هرتز می‌باشد. اما نکته اینجاست که با افزایش بار الکتریکی و در نتیجه افزایش جریان مصرفی در ژنراتورها، دچار افت ولتاژ و از طرف دیگر افت فرکانس در ژنراتورها خواهیم داشت.

افت ولتاژ و تنظیم اتوماتیک ولتاژ

با توجه به اینکه همه مولدهای واقعی نظیر ژنراتورها دارای یک مقاومت داخلی می‌باشند. هر چه مقدار جریان مصرفی ژنراتور زیاد شود، جریان عبوری از مقاومت داخلی آن نیز زیادتر شده و در نتیجه افت ولتاژ نیز بیشتر می‌شود(شکل ۱۷).

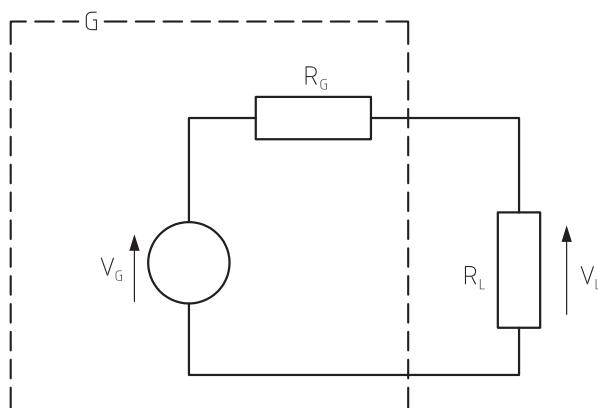

شکل ۱۷- مقاومت داخلی ژنراتور

پس از ساخته شدن یک ژنراتور، تنها مؤافه در دسترس، برای تغییر ولتاژ آن، تغییر شدت میدان ژنراتور می‌باشد. این مؤلفه، از طریق تغییر میزان جریان سیم‌پیچ‌های تحریک (سیم‌پیچ‌های ایجاد کننده میدان مغناطیسی در ژنراتور) امکان پذیر است. این فرآیند از طریق دستگاهی به نام AVR (Automatic Voltage Regulator) صورت می‌گیرد.

ولتاژ رگولاتور با سیم‌پیچ اصلی استاتور و سیم‌پیچ تحریک در ارتباط بوده و حلقة کنترل، بسته‌ای را جهت کنترل ولتاژ خروجی ژنراتور با دقتی در حدود $1/5$ درصد ایجاد می‌نماید. در واقع این دستگاه در هر لحظه ولتاژ خروجی ژنراتور را اندازه می‌گیرد و متناسب با ولتاژ مورد نیاز، جریان تحریک ژنراتور را تغییر می‌دهد تا به اندازه استاندارد خود برسد. یعنی با کم شدن ولتاژ خروجی، جریان تحریک را زیاد و با زیاد شدن، آن جریان خروجی را کم می‌کند. این فرآیند در مدت زمانی کمتر از ۱ ثانیه انجام می‌گیرد(شکل ۱۸).




شکل ۱۸- دستگاه AVR

افت فرکانس و گاورنر

از طرف دیگر با افزایش جریان مصرفی ژنراتورها، دور ژنراتور و در نتیجه فرکانس آن نیز کاهش می‌باید. برای تثبیت دور ژنراتورها، باید در دیزل ژنراتورها، میزان سوخت انژکتورها تنظیم شود. این عمل شبیه دور خودروهاست که با کم شدن آن پدال گاز را فشار می‌دهیم. برای این منظور در ژنراتورها از گاورنر (Governor)

استفاده می‌شود. گاورنر، به صورت اتوماتیک دور را اندازه می‌گیرد و متناسب با آن گاز دیزل ژنراتور یا در واقع میزان دریچه سوخت آن را تنظیم می‌کند. تنظیم اولیه گاورنر در ابتدا به صورت دستی انجام می‌شود و سپس به صورت اتوماتیک در مدار با توجه به تغییر بار لحظه‌ای، دور را تثبیت می‌کند تا فرکانس ثابت بماند(شکل ۱۹).

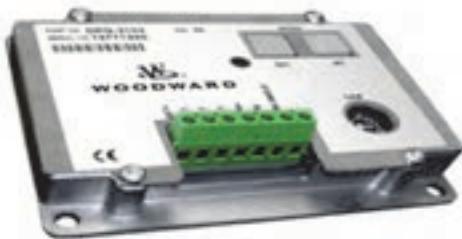

شکل ۱۹ - گاورنر الکترونیکی


درج‌دول ۵ انواع گاورنرها توضیح داده می‌شود.

جدول ۵- انواع گاورنر

انواع گاورنر	کاربرد
گاورنرهای مکانیکی	این نوع گاورنرها عمدهاً در موتور ژنراتورهای تک سیلندر یا دو سیلندر کاربرد داشته و توسط یک مکانیزم چرخ دنده و میله و فنر به صورت مکانیکی دور و فرکانس را تنظیم می‌نمایند و لذا دارای حساسیت و دقیق‌تری می‌باشند.
گاورنرهای الکترومکانیکی	این نوع گاورنرها ابعاد بسیار کوچک و همچنین سبکی دارند و از دو قسمت مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده‌اند. قسمت مکانیکی می‌تواند از دو چرخ دنده حلقه‌زنی و یا جعبه دنده افزاینده نیرو تشکیل شده باشد ولی قسمت الکترونیکی یک الکتروموتور می‌باشد.
گاورنرهای الکترونیکی	این دستگاه با توجه به تعداد پالس تولیدی از Pickup که مماس بر دنده فلاپیویل نصب است سیگنال کنترلی مناسبی را جهت تثبیت سرعت دور دیزل تولید و به شیر برقی (Actuator) که در مسیر سوخت قرار دارد فرمان‌های لازم را می‌دهد. در این پروسه سرعت دیزل و در نهایت فرکانس خروجی چه در حالت بی‌باری و چه در حالت با باری ثابت می‌ماند.

خط نول در ژنراتورها

می‌دانیم که ولتاژ تولیدی ژنراتور بین سه‌فاز آن برابر 380 ولت مؤثر می‌باشد. برای تعذیة خطوط 220 ولت مانند روشنایی نیاز به یک خط صفر داریم که اختلاف آن با هر فاز به 220 ولت برسد.

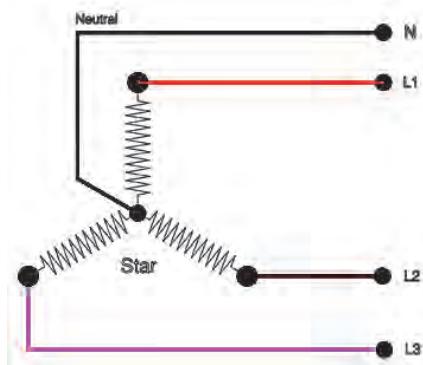

چنانچه سیم‌پیچ‌های سه‌فاز اصلی سر ژنراتورها را به صورت ستاره بیندیم، در نهایت در قسمت اتصال یک سر سیم‌پیچ‌ها سه‌فاز با هم جمع شده و با توجه به اختلاف زاویه‌ای 120° درجه بین آنها (چون سه‌فاز روی یک دوار سیم‌پیچی می‌شوند و در یک دایره کل زاویه 380° درجه است، بخش بر سه 120° درجه می‌شود) مجموع آنها صفر می‌شود. لذا جریان و در نتیجه ولتاژ خط نول صفر می‌شود(شکل ۲۰).

$$I_1 \Rightarrow I_{1(t)} = I_{max} \sin\theta$$


$$I_2 \Rightarrow I_{2(t)} = I_{max} \sin(\theta + 120)$$

$$I_3 \Rightarrow I_{3(t)} = I_{max} \sin(\theta + 240)$$

$$I_N = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_N = I_{max} (\sin(\theta) + \sin(\theta + 120) + \sin(\theta + 240))$$

$$(\sin(\theta) + \sin(\theta + 120) + \sin(\theta + 240)) = 0$$

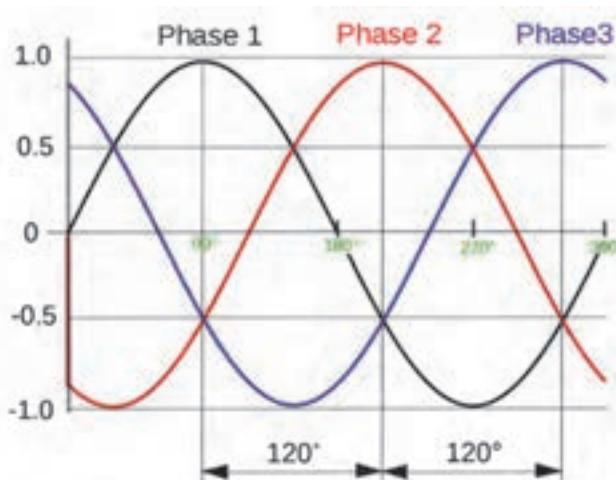

شکل ۲۰- خط نول در ژنراتورها

موتورهای القایی سه‌فاز

باتوجه به کاربردهای مختلف این نوع موتورها در صنایع و باتوجه به نوع رتور آنها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

(الف) موتورهای القایی با رتور اتصال کوتاه (رتور قفسی)

در موتورهای با رتور قفسی برای بسته شدن مسیر جریان رتور، از مفتول‌های اتصال کوتاه شده بر روی رتور استفاده می‌کنند.

ساختمان:

قسمت ساکن (استاتور) این موتورها دارای محفظه‌ای است که هسته مغناطیسی در داخل آن قرار دارد و سیم‌پیچی استاتور در داخل شیارهای این هسته مغناطیسی تعبیه می‌شود. رتور این نوع موتورها محوری فولادی دارد که بر روی آن ورقه‌های مغناطیسی نصب شده است. در اطراف این هسته مغناطیسی استوانه‌ای شکل،



سوراخ‌هایی پیش‌بینی شده که آنها را با میله‌های آلومینیومی (و گاهی مسی) پر می‌کنند و ابتدا و انتهای این میله‌ها توسط حلقه‌هایی هم‌جنس با آنها به هم وصل می‌شوند تا مداری بسته به دست آید. مجموعه این میله‌ها و حلقه‌ها را سیم‌پیچی رotor می‌نامند و از آن جا که شبیه به قفس است آن را رتور قفسی (یا قفس سنجابی) نیز می‌گویند (شکل ۲۱).

شکل ۲۱- ساختمان رتور قفسی یا قفس سنجابی

کاربرد:

ساختن موتور با رتور قفسی، نسبتاً ساده و ارزان است. وزن این رتورها کم و سرویس و نگهداری آنها مشکلات چندانی ندارد. هم‌چنین هنگام استفاده از این نوع موتورها، جرقه ایجاد نمی‌شود. موتورهای رتور قفسی معمولاً از توان‌های کم تا توان‌های متوسط به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. بهترین وضعیت کاری این موتورها در بار نامی آن‌هاست ولی در بی‌باری و بارهای کم ضریب قدرت پایینی دارند. زیاد بودن جریان راهاندازی و امکانات محدود تنظیم سرعت، نقطه ضعفی برای این موتورها به حساب می‌آید.

(ب) موتورهای القایی با رتور سیم‌پیچی شده (رتور رینگی)

ساختمان:

استاتور موتورهای القایی با رتور سیم‌پیچی کاملاً مشابه موتورهای رотор قفسی است. اما رotor موتورهای القایی با رتور سیم‌پیچی شده کاملاً بر رotorهای قفسی متفاوت است و به جای مفتول‌های آلومینیومی دارای سیم‌بندی سه‌فاز همانند استاتور است که از طریق سه عدد رینگ و زغال به جعبه اتصالات موتور مرتبط می‌شود. بر روی محور (شفت) رotor، هسته مغناطیسی (مرکب از ورقه‌های مغناطیسی) و رینگ‌ها نصب شده‌اند و رینگ‌ها نسبت به محور و نسبت به هم‌دیگر عایق هستند. در شیارهایی که روی هسته مغناطیسی رotor پیش‌بینی شده‌اند، سیم‌پیچ‌های رotor قرار می‌گیرند. سیم‌پیچ سه‌فاز رotor معمولاً دارای اتصال ستاره بوده و سه سر خروجی آن به سه حلقة لغزنده (رینگ) وصل شده است. اتصال حلقه‌های لغزنده به بیرون ماشین از طریق سه عدد جاروبک انجام می‌پذیرد.



به وسیله این جاروبک‌ها، مقاومت‌های اهمی متغیر، در مدار رotor قرار می‌گیرند. از این مقاومت‌ها عمدتاً به عنوان راهانداز و گاهی به عنوان کنترل سرعت استفاده می‌شود. علامت اتصالات خروجی Rotor سه حرف K-L-M است.

شکل ۲۲- موتور القایی رотор سیم‌پیچی

نمایش فیلم



طرز کار موتور سنکرون را نگاه کنید.


موتور سنکرون

ساختمان:

استاتور موتورهای سنکرون از نظر ساختمان دقیقاً مشابه استاتور موتورهای القایی است. سیم‌پیچ‌های سه‌فاز در داخل شیارهای هسته آهنی استاتور تعبیه شده که وظیفه آنها ایجاد میدان دوار در هسته است. Rotor این موتور به صورت یک پارچه یا از ورق‌های مغناطیسی ساخته می‌شود و بر روی آن یک سیم‌پیچ جریان مستقیم به نام سیم‌پیچ تحریک نصب شده است.

جریان تغذیه سیم‌پیچ تحریک Rotor، از طریق دو حلقه که بر روی محور Rotor نصب شده است، (به وسیله جاروبک‌ها) تأمین می‌شود. Rotor این موتورها عملاً به صورت یک مغناطیس الکتروکی (چرخ قطب) رفتار می‌کند که تعداد قطب‌های Rotor به اندازه قطب‌های سیم‌پیچی استاتور خواهد بود.

طرز کار:

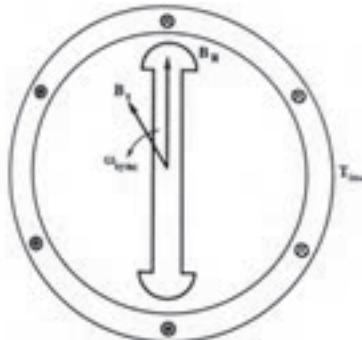

هنگام وصل استاتور به شبکه سه‌فاز، یک میدان دوار که سرعت آن متناسب با فرکانس شبکه و تعداد قطب استاتور است، در آن به وجود می‌آید. قطب‌های Rotor از طریق قطب‌های غیر همنام استاتور جذب و لحظه‌ای بعد مجدداً به وسیله قطب‌های همنام استاتور دفع خواهند شد. پس میانگین گشتاور صفر و Rotor حرکت نمی‌کند (شکل ۲۳).

شکل ۲۳- میدان دوار

قطب‌های Rotor به دلیل سنگینی و اینرسی موجود در آن نمی‌توانند به سرعت همراه میدان دوار استاتور بچرخدند. پس باید با یک وسیله کمکی (مثلًا یک راهاندازی Rotor قفسی همراه Rotor اصلی) ابتدا سرعت Rotor را به نزدیکی سرعت میدان دوار استاتور برسانیم تا Rotor بتواند مطابق شکل صفحه قبل همراه میدان دوار چرخش کند. پس موتورهای سنکرون هنگام راهاندازی نیاز به یک راهانداز کمکی دارند. چنانچه Rotor علاوه بر سیم‌بندی تحریک DC یک سیم‌بندی اتصال کوتاه (قفسی) نیز داشته باشد، موتور سنکرون خواهد توانست ابتدا به صورت آسنکرون راه افتاده و پس از راهاندازی با وصل جریان تحریک به صورت سنکرون به کار خود ادامه دهد.



در مورد نحوه راه اندازی موتور سنکرون از طریق یک مقاومت و همچنین رفتار موتور سنکرون در زیر بار در کلاس بحث کنید.



با مراجعه به کتاب های مرجع، در مورد تفاوت موتورهای سنکرون و القایی (آسنکرون) تحقیق کنید.

ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	ماشین های الکتریکی جریان متناوب	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- تقسیم‌بندی ماشین های الکتریکی سه‌فاز را انجام دهد. ۲- اساس کار موتور القایی سه‌فاز را بررسی کند. ۳- انواع موتورهای القایی سه فاز را شناسایی کند. ۴- ساختمان موتورهای القایی سه‌فاز را بررسی کند. ۵- طرز کار موتورهای سنکرون را بداند. ۶- انواع گاورنرها را شناسایی کند.	۱- تقسیم‌بندی ماشین های الکتریکی سه‌فاز را انجام دهد. ۲- انواع موتورهای القایی سه‌فاز را شناسایی کند. ۳- طرز کار موتورهای سنکرون را بداند. ۴- انواع گاورنرها را شناسایی کند.
۲	ماشین های الکتریکی جریان متناوب	در حد انتظار		۱- تقسیم‌بندی ماشین های الکتریکی سه‌فاز را انجام دهد. ۲- انواع موتورهای القایی سه‌فاز را شناسایی کند. ۳- طرز کار موتورهای سنکرون را بداند. ۴- انواع گاورنرها را شناسایی کند.	
۱	ماشین های الکتریکی جریان متناوب	پایین تر از حد انتظار		۱- تقسیم‌بندی ماشین های الکتریکی سه‌فاز را انجام دهد. ۲- ساختمان موتورهای القایی سه‌فاز را بررسی کند.	

مоторهای الکتریکی تک‌فاز

مоторهای تک‌فاز طوری طراحی و ساخته می‌شوند که با منبع AC تک‌فاز تغذیه شده تا کار کنند. از مotorهای تک‌فاز برای وسایل الکتریکی مختلف از قبیل ماشین‌های دریل، خیاطی، جاروبرقی، تهویه، خدمات خانگی و اداری، وسایل نقلیه فضایی، هواپیما و مانند این‌ها استفاده می‌شود. اغلب موتورهای تک‌فاز با قدرت کسری از اسب بخار ساخته می‌شوند. اندازه‌های بزرگ‌تر $1/5$ ، 2 ، 3 و 5 اسب بخار برای ولتاژهای 115 و 220 و حتی برای 440 ولت در اندازه‌های $7/5$ و 10 اسب بخار ساخته می‌شوند.

اصول کار موتورهای تکفاز اغلب بر اساس اصول القایی که در موتورهای سه‌فاز شرح داده شد، استوار است. لذا برای کار این موتورها نیاز به میدان دوار است. پدیده القا به لحاظ سادگی رتور و حذف مسئله کمotaسیون کاربرد ویژه‌ای در موتورهای تکفاز دارد.

اصل‌اً مشخصه سرعت گشتاور، قیمت، سرویس آسان‌تر، کنترل دور و امکان تغییر جهت چرخش موتور تکفاز است که مصرف کننده را در انتخاب و خرید آن کمک می‌کند.

نمایش فیلم



طرز کار موتورهای الکتریکی تکفاز را نگاه کنید.

جدول ۶- انواع موتورهای الکتریکی تکفاز

ردیف	نوع	شرح و کاربرد
۱	موتور القایی با فاز شکسته یا راه انداز مقاومتی	گشتاور راهاندازی این موتورها ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد گشتاور بار کامل بوده و جریان راهاندازی نیز ۶ تا ۸ برابر جریان بار کامل است. نسبت به موتورهای تکفاز خازنی ارزان قیمت هستند و از آنها در بادبزن‌ها، پمپ‌ها و جداکننده‌های گریز از مرکز، ماشین‌های کپی، یخچال‌های خانگی و کولرهای آبی هوایی استفاده می‌شود و قدرت این موتورها معمولاً بین $۰/۳۳$ تا $۰/۵$ اسب بخار است.
۲	موتور تکفاز با خازن دائم کار	این موتورها برای پنکه‌های رومیزی، پنکه سقفی، دمنده‌ها، موتور لباسشویی، آبمیوه‌گیری، پمپ آب و مواردی که نیاز به تغییر جهت گردش سریع باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۳	موتور تکفاز با راهانداز خازنی	این موتورها به لحاظ داشتن گشتاور راهاندازی زیاد، کاربردهای بسیار وسیعی دارند از جمله برای تغذیه پمپ‌ها، کمپرسورها، سرداخنه‌ها، تهویه مطبوع، دستگاه‌های چندکاره نجاری، ماشین‌های لباسشویی بزرگ و به طور کلی جاهایی که موتور تکفاز تحت بار، گشتاور راهاندازی زیاد نیاز داشته باشد، استفاده می‌گردد.
۴	موتور تکفاز دو خازنی	موتورهای دو خازنی در یخچال‌های صنعتی، کمپرسورها، سوخت پاش‌ها، موتورهای بالابر، دستگاه‌های چندکاره نجاری و پمپ‌ها و به طور کلی مواردی که لازم است تا موتورها، گشتاور راهاندازی و نیز گشتاور زیاد ایجاد کنند.
۵	موتور یونیورسال Universal (Motor)	موتور یونیورسال موتوری می‌باشد که ممکن است با جریان مستقیم و یا با جریان متناوب تغذیه شود و سرعت و خروجی یکسانی داشته باشد. از این نوع موتورها در تمیزکننده‌ها و پاک کننده‌های خلأی (جاروبرقی) که سرعت موتور با سرعت بار یکسان است و در جایی که سرعت موتور به وسیله چرخ دنده‌ها تقلیل داده می‌شود مانند مخلوط کننده‌های مایعات و غذاء (دریل‌ها)، وسایل برقی خانگی نظیر آسیاب، مخلوط کن، چرخ گوشت، چرخ خیاطی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۶	موتور با قطب چاکدار Shaded-Pole (Motor)	این موتورها در موارد متنوع مانند پنکه‌های رومیزی، پمپ آب، لباسشویی، پمپ آب کولر، انواع بادبزن‌ها، مربوط کننده‌ها، پروژکتور اسلاید، تابلوهای تبلیغاتی و غیره به کار می‌روند. سرعت چرخش این نوع موتورها را می‌توان با جعبه دنده به هر سرعتی حتی کمتر از یک دور در ماه تغییر داد. این موتورها ساختمانی ساده داشته، از نظر قیمت ارزان و فوق العاده مقاوم و قابل اطمینان می‌باشند و نیاز به کلکتور، کلید گریز از مرکز و جاروبک ندارند.

ماشین های الکتریکی

فعالیت
کارگاهی



به کمک هنرآموز خود، یک پمپ کولر آبی را باز و سرویس نمایید.

فعالیت
کارگاهی




به کمک هنرآموز خود، یک موتور پنکه را باز و سرویس نمایید.


پلاک خوانی

پلاک خوانی الکترو موتورها کمک زیادی به طراح و راهانداز برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحیح قطعات کنترل و راهاندازی می‌نماید.

برای انتخاب صحیح و مناسب موتور سه‌فاز، باید به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. شکل پلاک موتورهای سه‌فاز، همچنین اطلاعات نوشته شده در روی آنها متفاوت است. شکل ۲۴ دو نمونه پلاک موتور سه‌فاز را نشان می‌دهد.

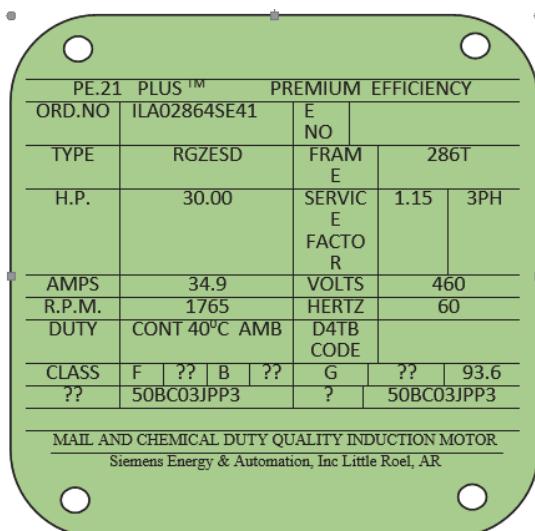


شکل ب

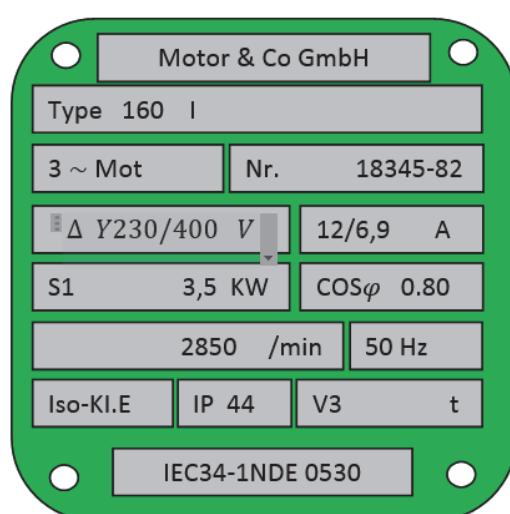

شکل الف

شکل ۲۴ - نوع پلاک

اگر مشخصات نوشته شده (روی پلاک موتورها) را با یکدیگر مقایسه کنیم مشاهده می‌شود که این پلاک‌ها تفاوت‌هایی با هم دارند.

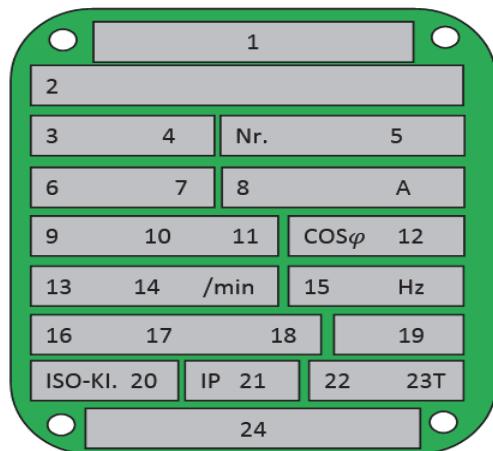

شکل ۲۵- قسمت‌های مختلف پلاک

در شکل ۲۵ بخش‌های مختلف یک نوع پلاک موتورهای سه‌فاز مشاهده می‌شود که در جدول ۷ توضیحات مربوط به هر قسمت آمده است.


جدول ۷

شماره	اطلاعات داده شده
۱	نشانه کارخانه (نام و آرم)
۲	نشانه نوع ماشین (تیپ ماشین)
۳	نوع جریان مانند: G (جریان مستقیم)، E (جریان تک‌فاز)، D (جریان سه‌فاز)
۴	نوع کار (Gen-ژنراتور)؛ Mol_موتور
۵	شماره تولید ماشین
۶	نوع اتصال سیم‌پیچ استاتور در ماشین‌های سنکرون و القایی، به علاوه: مدار کلاف علامت
	1~
	با کلاف (سیم‌پیچ) کمکی ⊥
	3~ به صورت باز III
	ستاره Y
	مثلث Δ
	ستاره با نقطه وسط خارج شده Ψ
۷	ولتاژ نامی
۸	جریان نامی
۹	توان نامی (تحویلی) یا قدرت ظاهری خروجی در موتورها و ژنراتورها

ماشین های الکتریکی

شماره	اطلاعات داده شده
۱۰	نمانه‌ی واحدها VA, KVA, W, KW موتورها بر حسب KW (W) یا مولدها بر حسب KVA یا VA
۱۱	نوع کار (در کار دائمی S1) و زمان کار نامی یا مدت زمان روشن بودن نسبی مثال: S2 30min
۱۲	ضریب توان نامی $\cos\varphi$. در ماشین‌های سنکرون در صورتی که توان راکتیو دریافت شود، باید نشانه u اضافه شود.
۱۳	جهت چرخش (از طرف سر محور موتور نگاه می‌شود): \rightarrow (راست گرد) \leftarrow (چپ گرد)
۱۴	سرعت نامی (علاوه بر این در موتورهای با تحریک سری حداکثر سرعت n_{max} در مولدهای با توربین آبی، سرعت میانی n_d توربین؛ در موتورهای چرخ دند DAR سرعت آخرین چرخ دنده n_z ارائه می‌شود).
۱۵	فرکانس نامی
۱۶	در ماشین جریان مستقیم و ماشین سنکرون در روتور با حلقة لغزان در روتور با «Lfr» تحریک کننده یا «Err»
۱۷	ظرفیت خازن موقت به نام μF
۱۸	خازن دائم C_B نوع اتصال سیم پیچ روتور ولتاژ سکون روتور به V (ولت)
۱۹	ظرفیت خازن دائم به μF جریان روتور نکته: در کار نامی، اگر جریان کوچک‌تر از 10A باشد، اطلاعات حذف می‌شود.
۲۰	گروه مواد عایق کننده (Y,A,E,B,F,H,C) اگر سیم پیچ استاتور و روتور از گروه‌های مختلفی عایقی استفاده شده باشند، ابتدا گروه عایقی (کلاس عایقی) سیم پیچ استاتور و سپس گروه عایقی سیم پیچ روتور بیان می‌شود (مثلاً F/B).
۲۱	نوع محافظت طبق DIN 40050، مثلاً IP44
۲۲	طرز صحیح نصب موتور حرف A و B و C و D برای نصب افقی V و W برای نصب عمودی همراه عددی مقابل حرف
۲۳	وزن تقریبی به g، برای وزن‌های کمتر از یک تن اطلاعاتی داده نمی‌شود.
۲۴	توضیحات اضافی، به طور مثال VDE0350/000 مقدار متوسط خنکی با تهویه هوای آزاد یا خنک شدن با آب.

در شکل ۲۶ نمونه دیگری از بلاک موتورهای سه‌فاز نشان داده شده است.

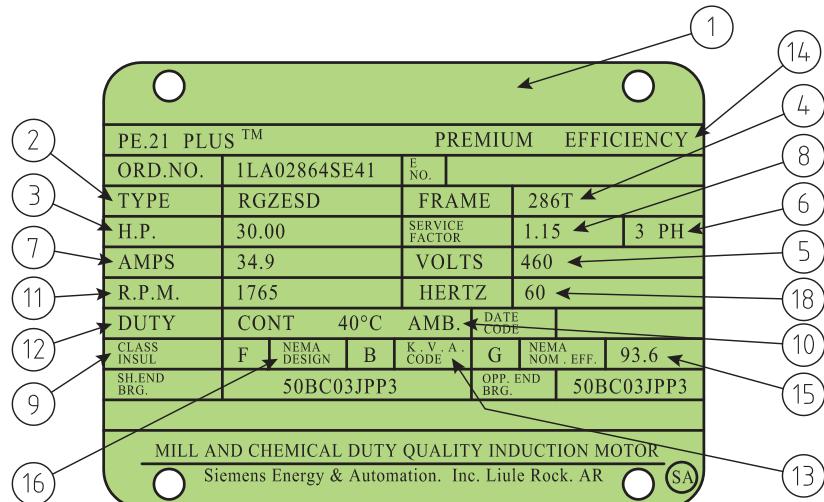

شکل ۲۶- نمونه‌ای از بلاک موتورهای سه‌فاز

جدول ۸

اطلاعات داده شده	شماره
نام کارخانه	۱
مدل	۲
قدرت بر حسب اسپ بخار	۳
شماره بدنه	۴
ولتاژ کار	۵
تعداد فاز- یک‌فاز یا سه‌فاز	۶
مقدار جریان (آمپر)	۷
ضریب خدمات (ضریب کارکرد)	۸
کلاس عایقی	۹
دماهی مجاور (دماهی محیط)	۱۰
تعداد دور در دقیقه	۱۱
مدت زمان کار موتور در بار نامی	۱۲
حرف رمز حالت توقف و یا در حال کار روتور	۱۳
حداکثر بازده	۱۴
میزان بازده اسمی	۱۵
استاندارد کارخانجات تولید کننده وسایل الکتریکی	۱۶
ضریب قدرت	۱۷
فرکانس (بر حسب هرتز)	۱۸

ماشین های الکتریکی

در شکل ۲۷ محل قرار گرفتن پلاک و اجزای دیگر الکتروموتورها نشان داده شده است.



شکل ۲۷- اجزای الکتروموتور

با توجه به الکتروموتورهای موجود در کارگاه، مشخصات پلاک هر موتور را استخراج و با هم مقایسه نمایید.

فعالیت
کارگاهی



تخته کلم

محفظه‌ای که سر سیم‌پیچ‌های استاتور، جهت اتصال به شبکه برق در آن قرار دارد «تخته کلم» نامیده می‌شود.



شکل ۲۸- تخته کلم

موتورهای الکتریکی از نوع رتور قفسه‌ای در مجموع دارای ۲ یا ۳ سری سیم پیچ هستند که در نهایت سر هر سیم پیچ بر روی بدنهٔ خارجی موتور در قسمتی به نام ترمینال‌های موتور یا تخته کلم جمع می‌شوند. به عبارتی تخته کلم پل ارتباطی تجهیزات راهاندازی الکتروموتورها می‌باشد.




شکل ۲۹- محل تخته کلم

سر بندی ترمینال‌های موتور

برای راهاندازی یک الکتروموتور (سه‌فاز) به سه عدد خط سه‌فاز احتیاج خواهیم داشت ولی اینجا ۶ ترمینال در دسترس است لذا باید قبل از انجام هر فعالیت، از نوع سربندی و اتصال‌های مربوط به راهاندازی الکتروموتور اطلاعات کامل به‌دست آوریم.


در استاندارد VDE قدیم نشان دادن سر کلاف‌ها به ترتیب برای کلاف اول تا سوم از حروف W, U و V و برای نمایش ته کلاف‌ها به ترتیب از حروف Z, Y, X و استفاده می‌شود. نحوه قرار گرفتن سر سیم‌ها در زیر پیچ‌های تخته کلم مطابق شکل ۳۰ است. دلیل این که ته کلاف‌ها، مشابه سر کلاف‌ها، به ترتیب از کلاف اول تا سوم نوشته نمی‌شود این است که در صورت نیاز به ایجاد اتصالات ستاره یا مثلث بتوان بدون استفاده از کلید مربوطه و با قرار دادن چند تسمه مسی در زیر پیچ‌ها، موتور را به صورت ستاره یا مثلث اتصال داد.

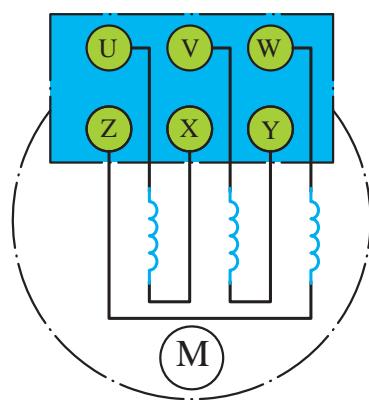

شکل ۳۰

ماشین های الکتریکی

در استاندارد (IEC) برای نشان دادن سر کلافها به ترتیب از کلاف اول تا سوم از حروف (U1,V1,W1) و برای مشخص کردن ته کلافها به ترتیب از حروف (W2,V2,U2) استفاده می شود. شکل ۳۱، وضعیت قرار گرفتن سیم پیچها و پیچ های تخته کلم را نشان می دهد.

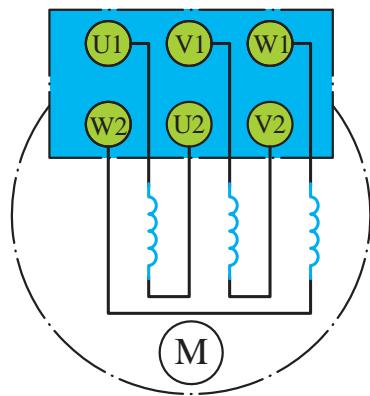


شکل ۳۱

اتصال ستاره

هرگاه به ابتدای سیم پیچها (سر کلافهای U1, V1, W1 و U2, V2, W2) موتور به ترتیب شبکه سه فاز L1, L2 و L3 را وصل کرده و انتهای سیم پیچها (ته کلافها U2, V2, W2) را به یکدیگر وصل کنیم این اتصال را ((اتصال ستاره)) گویند.

شکل ۳۲ نحوه اتصال ستاره را به صورت مداری نشان می دهد. گفتنی است که به جهت خلاصه نویسی، برای بیان حالت ستاره در متون فنی از علامت \wedge استفاده می شود.

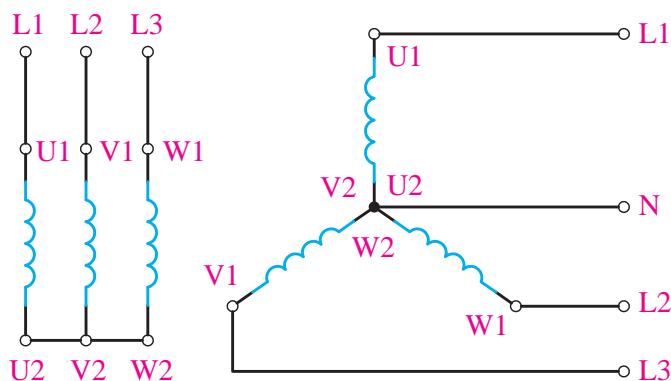


شکل ۳۲

اتصال مثلث


هرگاه انتهای کلاف اول (U2) به ابتدای کلاف دوم (V1) و انتهای کلاف دوم (V2) به ابتدای کلاف سوم (W1) (W1) و به همین ترتیب انتهای کلاف سوم (W2) به ابتدای کلاف اول (U1) وصل شود، به این اتصال ((اتصال مثلث)) گویند. (شکل‌های ۳۳ و ۳۴)، نحوه اتصال مثلث را به صورت مداری و روی تخته کلم موتور نشان می‌دهند. جهت خلاصه نویسی، برای بیان حالت مثلث در متون فنی از علامت Δ استفاده می‌شود.




شکل ۳۴

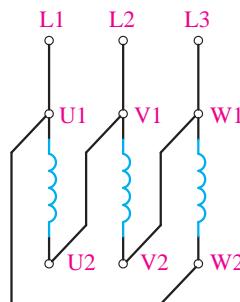

شکل ۳۳

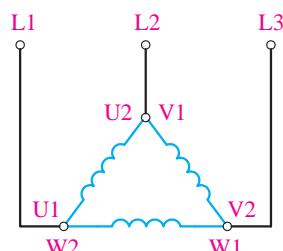

تصاویر شکل ۳۵ چگونگی ایجاد اتصال ستاره مثلث را به روش ترسیمی بر روی تخته کلم موتور سه‌فاز نشان می‌دهد.

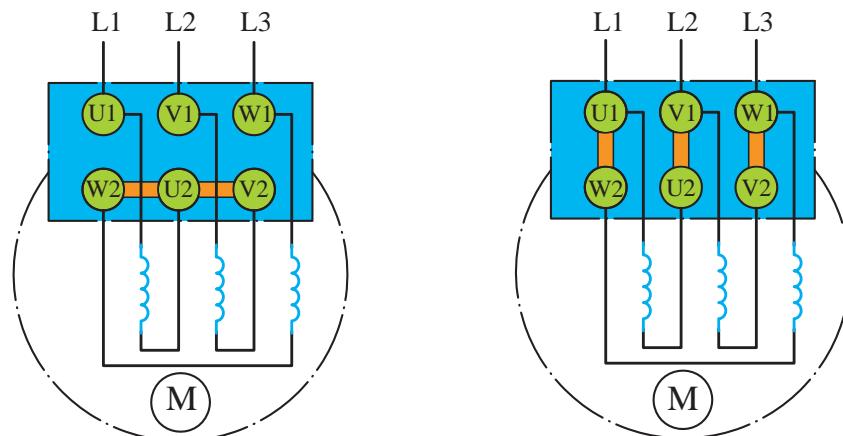

شکل ۳۵

در کارگاه چگونگی تشخیص سالم بودن کلاف‌های موتور را بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی



ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۴	موتورهای الکتریکی تکفاز	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- طرز کار موتورهای الکتریکی تکفاز را بداند. ۲- انواع موتورهای الکتریکی تکفاز را شناسایی کند. ۳- بتواند پلاک‌خوانی انواع موتورها را انجام دهد. ۴- کاربرد تخته کلم را بداند. ۵- بتواند انواع سربندی‌های ترمینال‌های موتور را انجام دهد.	۳
۲	در حد انتظار	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	در حد انتظار	۱- طرز کار موتورهای الکتریکی تکفاز را بداند. ۲- بتواند پلاک‌خوانی انواع موتورها را انجام دهد. ۳- کاربرد تخته کلم را بداند.	۲
۱	پایین تر از حد انتظار	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	پایین تر از حد انتظار	۱- طرز کار موتورهای الکتریکی تکفاز را بداند. ۲- بتواند پلاک‌خوانی انواع موتورها را انجام دهد.	۱

ارزشیابی شایستگی ماشین‌های الکتریکی

شرح کار:

شناخت قوانین حاکم بر ماشین‌های الکتریکی

ماشین‌های جریان مستقیم DC

ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب

موتورهای الکتریکی تکفار

استاندارد عملکرد:

هنرجویان قادر خواهند بود ضمن شناخت انواع ماشین‌های الکتریکی، با ساختمان داخلی، نحوه عملکرد، ساختار و اجزای انواع ماشین‌های الکتریکی آشنا می‌شوند و چگونگی خواندن پلاک‌های انواع ماشین‌ها را انجام دهد.

شاخص‌ها:

- شناخت کامل از ماشین‌های الکتریکی

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه مجهز به لوازم ایمنی باشد

ابزار و تجهیزات: انواع ماشین‌های الکتریکی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قوانین حاکم بر ماشین‌های الکتریکی	۲	
۲	ماشین‌های جریان مستقیم DC	۱	
۳	ماشین‌های الکتریکی جریان متناوب	۱	
۴	موتورهای الکتریکی تکفار	۱	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و ...	۲	
	میانگین نمرات		*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.