



# ساخت و به کارگیری اتصالات در دکور چوبی

هدف‌های رفتاری : هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- سوراخ کاری چوب با ماشین‌های سوراخ‌زن اتوماتیک را انجام دهد.
- ۲- اجزای ماشین سوراخ‌زن اتوماتیک را معرفی کند.
- ۳- اتصال دم چلچله را با دستگاه دم چلچله زن انجام دهد.
- ۴- انواع اتصال الیت را جاسازی و نصب نماید.

ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری
۴۴	۳۶	۸

## پیش آزمون



- ۱- آیا با ماشین سوراخزن اتوماتیک آشنایی دارد؟
- ۲- اجزای ماشین سوراخزن اتوماتیک را نام ببرید؟
- ۳- قابلیت ها و مزیت های ماشین سوراخزن اتوماتیک را بیان کنید.
- ۴- کاربرد دستگاه دم چلچله زن را بیان کنید.
- ۵- اجزای ماشین دم چلچله زن را نام ببرید.
- ۶- انواع اتصالات الیت را نام ببرید.
- ۷- کاربرد اتصالات الیت را بنویسید.



**۳-۱-۱- آشنایی با ماشین مته چند تیغه: ماشین سوراخزن** یا ماشین مته چند تیغه، برای ایجاد انواع سوراخ‌ها به منظور نصب اتصالات، جای پین طبقه، اتصال دوبل، جای لو لای فنری (گازر)، جای قفل و ... روی چوب یا انواع فراورده‌های چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماشین، در دونوع تک محوره (شکل ۳-۲). که قابلیت چرخش وزاویه پذیری هد سوراخ زن را دارد، و چند محوره (شکل ۳-۳). که توانایی سوراخ کاری در جهت افقی و عمودی را به طور همزمان دارد، عرضه می‌شود.



شکل ۳-۲



شکل ۳-۳

### ۳-۲- اجزای ماشین سوراخ زن اتوماتیک

با توجه به توضیحاتی که پیش از این داده شد، هرچه تعداد محورهای این دستگاه بیشتر باشد، دقت، کیفیت، راندمان و سرعت سوراخ کاری افزوده تر می‌شود؛ اما این توضیح به این معنا نیست که کیفیت کار به دست آمده با این دستگاه، مشابه کیفیت کار با ماشین‌های مته افقی (کُم کن) یا عمودی (دریل ستونی) است،


### ساخت و به کارگری اتصالات در دکور چوبی

#### ۱-۳- سوراخ کاری چوب با ماشین‌های سوراخ زن اتوماتیک

سوراخ کاری و کُم کنی در چوب و فرآورده‌های چوبی، عبارت است از عمل پوشال برداری به منظور ایجاد سوراخ‌هایی گرد یا چهار گوش که توسط ابزارهای بُرنده‌ای مثل مته، اسکنه یا مغار با اندازه‌ها یا شماره‌های متفاوت انجام می‌گیرد. در صورتی که این عمل، به صورت دستی انجام شود، ابزارهای مورد استفاده انواع دریل‌های دستی و مته است (برای سوراخ‌های گرد) و اسکنه و چکش چوبی (برای سوراخ‌های چهار گوش).

اگر این عملیات به صورت ماشینی انجام شود، از ماشین آلاتی به نام ماشین مته عمودی، ماشین مته افقی، یا کُم کنی (برای سوراخ کاری گرد یا کُم هایی که در دو انتهای نیم گرد است) و کُم کن زنجیری (برای کُم های چهار گوش) استفاده خواهد شد. لازم است یاد آوری شود که ماشین‌آلات فوق، ممکن است به صورت ساده مکانیکی، پنوماتیکی، اتوماتیک یا سی ان سی (C.N.C) باشند و هریک از انواع این ماشین‌ها، به عملیات مشخصی می‌پردازند.

سوراخ کاری و کُم کنی، یکی از مهم‌ترین عملیاتی است که برای ایجاد اتصالات و قطعات چوبی به کار می‌رود، به همین دلیل بسیار متنوع است. در شکل ۱-۳ چند نمونه سوراخ گرد و چهار گوش نشان داده شده است.

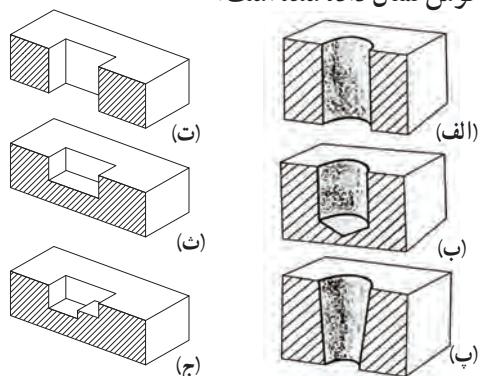

الف) سوراخ گرد راه به در  
ب) سوراخ گرد بن بست  
ث) سوراخ چهار گوش بن بست  
پ) سوراخ مخروطی راه به در  
ج) سوراخ چهار گوش پلدار  
شکل ۱-۳- انواع سوراخ‌های گرد و چهار گوش




شکل ۳-۶ – کلیدهای بالا و پایین بُرندۀ جک‌ها

در واقع وقتی که جک پایین است، یک ضخامت (نر) قطعه به پیستون جک و لبه دیگر به گونیای دستگاه تکیه داده می‌شود. در این شرایط، قطعه کار، آماده سوراخ کاری است (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷ – قطعه کار، توسط جک‌ها گونیا شده است.


یادآوری می‌شود با توجه به این که ممکن است به سوراخ‌های متعدد دارای عمق‌های مختلف نیاز باشد، می‌توان ماشین را برای شش حالت مختلف از صفر تا  $70^{\circ}$  میلی‌متر عمق تنظیم نمود. در این دستگاه، عمل تنظیم عمق، توسط پیچ‌های تنظیم صورت می‌پذیرد (شکل ۳-۸).

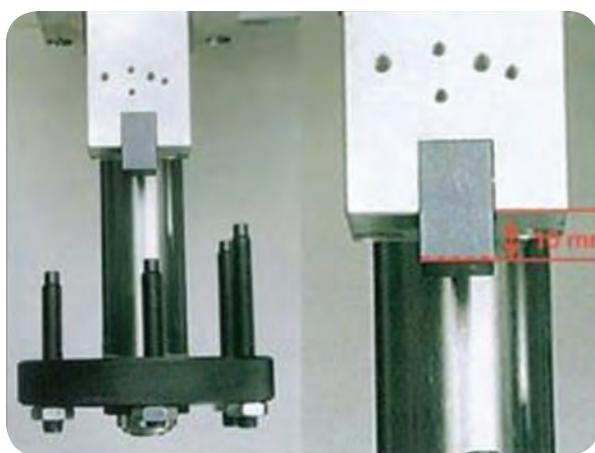

شکل ۳-۸ – سیستم تغییر عمق منه

بلکه به دلیل ویژگی منحصر به فرد این ماشین، کار با این ماشین راحت‌تر و دقیق است.

در ماشین‌های تک محور، ھد سوراخزن می‌تواند به صورت عمودی یا افقی و حتی تحت زوایای بین صفر تا  $90^{\circ}$  درجه تنظیم شود و سوراخ‌هایی با دقت بسیار بالا ایجاد کند. در (شکل ۳-۴ الف، ب، ج)، به ترتیب ھد سوراخزن را در حالت‌های صفر (افقی)،  $45^{\circ}$  (تحت زاویه) و  $90^{\circ}$  درجه (عمودی) مشاهده می‌کنید.

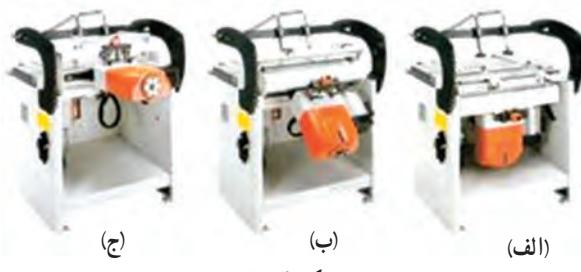

شکل ۳-۴

با این دستگاه، علاوه بر سوراخ کاری تحت زوایای مختلف روی فرآوردهای چوبی، می‌توان سطوح زوایهدار را نیز سوراخ کاری نمود (شکل ۳-۵).



شکل ۳-۵ – سوراخ کاری قطعات زوایهدار


در قطعات مختلف، شرایطی پیش می‌آید که باید سوراخ‌هایی با فوصل مشخص زده شود؛ در این شرایط، باید از خطکش بلندی که روی ماشین است و حداکثر ۴ متر طول دارد، کمک گرفت. به این منظور، روی این خطکش چند گیره با جک نصب کرده‌اند. این گیره‌ها یا جک‌ها، نقش گونیارا بر عهده دارند و اغلب چهار عدد یا بیشترند توسط نیروی پنوماتیک، بالا یا پایین می‌روند. این جک‌ها، به وسیله پیچ، روی خطکش محکم می‌شوند. هر جک، دارای شماره مخصوص به خود است و توسط کلید مشخصی که روی ماشین تعییه شده، کار خود را انجام می‌دهد (شکل ۳-۶).

متهها در هر هد قابل تنظیم خواهد بود. در این دستگاهها، برای تنظیم عمق سوراخها، باید از شمارندها یا کانتر به همراه ابزار دقیق اندازه‌گیری میکرومتریک استفاده کرد (شکل ۳-۱۱).



شکل ۳-۱۱

شمارندها در این دستگاه، بر اساس جداولی که اغلب روی بدنه ماشین نصب شده‌اند، تنظیم می‌گردد. برای تنظیم چپ و راستی هدّهای نیز از ابزار ایمنی استفاده شده است. در ضمن، جلو و عقب بردن هدّهای عمودی و فاصله آنها از یکدیگر نیز قابل تنظیم است. بنابراین، پس از تنظیم هدّهای توسط کلیدهای پنوماتیکی مربوطه، باید هد را قفل کرد تا جابه‌جا نشود و در عمل سوراخ کاری، خطابی به وجود نیاید. برای آشنایی بیشتر با هد عمودی این ماشین، شکل ۳-۱۲ با اجزاء مهم و کاربردی اش نام‌گذاری شده است.

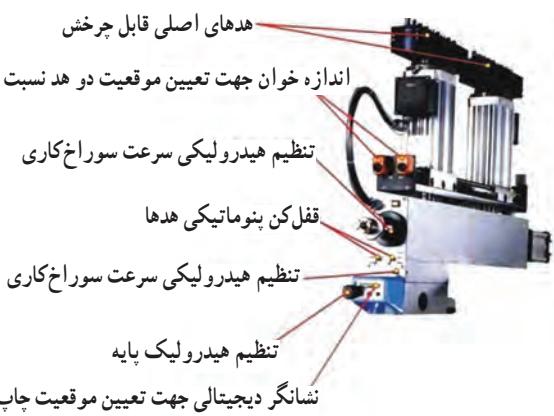


شکل ۳-۱۲

در دستگاه‌های چند محوره، محورهای افقی و عمودی نسبت به هم مجزا هستند و محورهای افقی که در سمت چپ و راست ماشین‌اند، می‌توانند به کمک یک جک پنوماتیکی، از صفر تا ۹۰ درجه چرخش داشته باشند و سوراخ‌کاری‌های تحت زاویه را روی قطعه کار ایجاد کنند (شکل ۳-۹).



شکل ۳-۹

در این دستگاه‌ها، روی محور عمودی، ۱ تا ۴ کنسول نصب است. هر کنسول می‌تواند به صورت دو هد مجزا، که قادرند بین صفر تا ۹۰ درجه (درجه محورهای x و y) چرخش داشته باشند، کار کنند. فاصله هدّهای از یکدیگر قابل تنظیم است. (شکل ۳-۱۰).

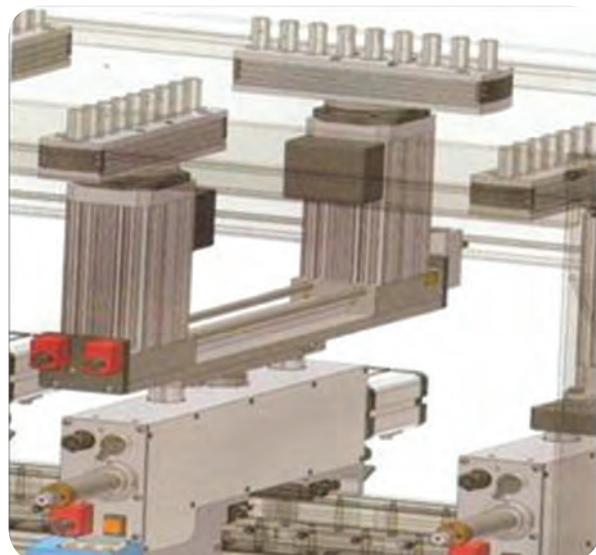


شکل ۳-۱۰ - قابلیت جابه‌جایی و چرخش هدّهای و کنسول‌ها

هریک از هدّهای، دارای یک موتور مجزا هستند که سرعتی بین ۲۸۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه دارند؛ بنابراین سرعت چرخش

توجه ۱ : هد عمودی نشان داده شده در تصویر، تقریباً در همه مدل های ماشین سوراخ زن به همین شکل است.

توجه ۲ : هد شکل ۲۴، قابلیت چرخش در زوایای مختلف را دارد.

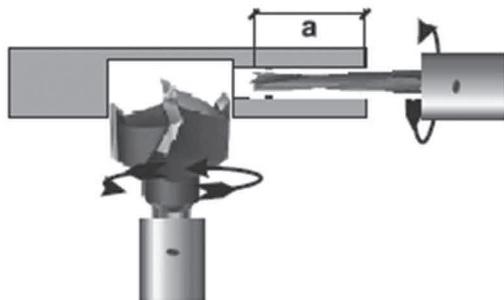

شکل ۳-۱۴ - ابتدا مته افقی سوراخ کاری را انجام می دهد و سپس مته عمودی



شکل ۳-۱۵

توجه : با توجه به نوع کار، می توان هد مورد استفاده را روشن و بقیه را خاموش کرد.

نکته حائز اهمیت، چگونگی روشن شدن و حرکت کردن مته هاست؛ در واقع این کار با یک پدال پایی (شکل ۳-۱۶) و کلید روی شاسی ماشین امکان پذیر می شود. یعنی پس از انتخاب نوع سوراخ کاری، باید کلید روشن شاسی را زد، توسط قسمت کترل، هد مورد نظر را روشن کرد و در آخر، پدال پایی را فشار داد.



شکل ۳-۱۶

در تمام ماشین های سوراخ زن، فاصله مته های روی هد نسبت به هم، ۳۲ میلی متر است و چون یک مته در وسط هد قرار گرفته و سایر مته ها، در چهار راست آن دارای فاصله هایی با ضریب ۳۲ میلی مترند، تعداد مته های موجود در هر هد، همواره فرد است.

توجه : برای راحتی کار و سرعت عمل در اندازه گیری فاصله سوراخ ها، روی خط کش ماشین، فاصله ۳۲ میلی متری علامت گذاری شده است (شکل ۳-۱۳).



شکل ۳-۱۳

در برخی موارد، مانند ایجاد سوراخ برای اتصال الیت، که هر دو محور افقی و عمودی همزمان در حال کار کردن هستند، امکان برخورد دو مته به یکدیگر وجود دارد (شکل ۳-۱۴). برای جلوگیری از این برخورد و خطراتی از این قبیل، روی دستگاه کلیدی تعییه شده است که حرکت هدها را پس در پی کنترل می کند. در واقع در چنین حالتی وقتی هر دو هد روشن هستند، ابتدا هد افقی سوراخ کاری را انجام می دهد و پس از پایان کار، به محض عقب رفتن این هد، هد عمودی شروع به سوراخ کاری می کند. در شکل ۳-۱۵، کلیدهای قسمت کترل که با آنها هدها را روشن یا خاموش می کنند نشان داده شده است.

این جک‌ها، از طریق قسمت کنترل و یا کلیدهای روی شاسی ماشین کنترل و فعال می‌شود. در شکل ۳-۱۹، جک‌ها، که به گیره‌های (نگهدارنده‌های) پنوماتیکی نیز معروف‌اند، نشان داده شده است.



شکل ۱۹-۳

بنابریک قاعدة کلی، نباید فراموش کرد که فاصله هر جک از سطح کار، از ۵ میلی متر بیشتر نباشد. در غیراین صورت، از فشار جک به قطعه کار کاسته می شود و در نتیجه هنگام سوراخ کاری، احتمال پس زدن قطعه کار توسط متدها وجود خواهد داشت. نکته: در برخی از انواع ماشین ها، جک ها را برای کار آبی بیشتر، تحت زاویه ۱۵ درجه قرار داده اند تا قطعه کار همواره به طرف متدها هدایت شود (شکل ۳-۲۰).



٣-٢٠

این نوع جک‌ها، این مزیت را دارد که در صورت فشار آوردن مته به قطعه کار، جک، فشرده‌تر می‌شود و در نتیجه، عمل نگهداری قطعه کار، بهتر انجام می‌یابد.

توجه ۱ : حرکت هدها، به وسیله نیروی باد تأمین می گردد.

توجه ۲ : مقدار فشار باد برای این ماشین، بین  $6/5$  تا  $8/8$  بار است که این مقدار، توسط فشارسنج نصب شده روی دستگاه نشان آده می شود (شکل ۳-۱۷).



شکل ۱۷-۳

در برخی از ماشین‌های سوراخ‌زن چند محوره، برای راحتی حرکت قطعه کار روی ماشین، از تسمه نقاله استفاده شده است. در شیکان ۱۸ نوع، از همین ماشین‌ها ششان داده شده است.



شکا ۱۸-۳

توجه: این تسمه نقاله‌ها، در برخی موارد، برای ایجاد یک خط تولید مکانیزه و حمل و نقل دستی آن قسمت به ماشین، به کار می‌رود.

برای ثابت نگه داشتن قطعه کار به منظور سوراخ کاری، از نگه دارنده های پنوماتیکی یا جک های مخصوصی که برای همین منظور طراحی شده اند، استفاده می گردد.

جک‌ها، درست مقابله‌ها قرار می‌گیرند تا بارهای وارد شده از طرف مته به قطعه کار را خنثا کند و در نتیجه عملیات سوراخ‌کاری، با دقت بالا انجام گیرد.



شکل ۳-۲۴

**یادآوری:** لب بردنده مته‌های راست گرد به سمت راست و مته‌های چپ گرد، به صورت برعکس (به سمت چپ) است.

**توجه:** در این دستگاه، حداقل قطر مته مورد استفاده، ۳۵ میلی‌متر است.

همان‌طور که گفته شد، مته‌های با قطرهای مختلف به این ماشین بسته می‌شود، اما از آنجایی که مته‌های این دستگاه مخصوصاً است، انتهای همه آنها، قطعی یکسان دارد و ۱۰ میلی‌متر است. این مته‌ها، درون کولت مخصوصی جامی گیرند و توسط دو عدد پیچ آلن محکم می‌شوند، و سپس خود کولت نیز که دارای پینی در بدنه است، در شیار محور ماشین قرار می‌گیرد و با یک چرخش ۴۵ درجه‌ای، روی محور مستقر و کاملاً محکم می‌شود (شکل ۲۵ و ۳-۲۶).



شکل ۳-۲۵

توجه: با فشار دادن پدال پایی، ابتدا جک‌ها قطعه کار را می‌گیرند، سپس هدها عمل سوراخ کاری را انجام می‌دهند و پس از بازگشت هدها، جک‌ها، قطعه کار را آزاد می‌کنند (شکل ۳-۲۱).




شکل ۳-۲۱

در بعضی از انواع ماشین‌های سوراخ‌زن، گونیابی وجود دارد که با آن می‌توان سوراخ‌هایی کاملاً قرینه، روی دو قطعه کار ایجاد کرد. (شکل ۳-۲۲). برای این کار، باید دو قطعه را به چپ و راست گونیا تکیه داد و سوراخ‌هایی موازی گونیا ایجاد نمود.

اگر این عملیات، با گونیای «فلش مانند»، که در شکل ۳-۲۳ نشان داده شده است، انجام گیرد می‌توان روی کار، تحت زاویه ۴۵ درجه سوراخ‌زنی کرد.



شکل ۳-۲۲

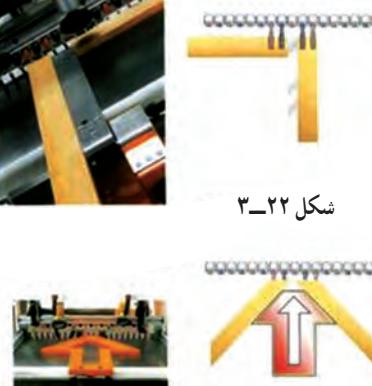

شکل ۳-۲۳

نکته حائز اهمیت این که در این ماشین‌ها، چون محورهای ماشین، توسط چرخ دنده با یکدیگر درگیرند، مته‌ها به صورت چپ گرد و راست گرد می‌چرخند؛ یعنی یک محور به سمت چپ و محور دیگر به سمت راست.

به همین دلیل، مته‌های راست گرد با رنگ مشکی و مته‌های چپ گرد، با رنگ قرمز مشخص می‌شوند (شکل ۳-۲۴).



**۲- شناسایی ماشین دم چلچلهزن و اجزای مختلف آن :**  
 این ماشین، در انواع سنگین و دستی- برقی (قبل حمل)، یک تیغ و دو تیغ، پنوماتیکی و اهرمی، با مارک‌های مختلف در بازار وجود دارد (شکل‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰). با توجه به ارزانی قیمت، راحتی در حمل و نقل، نیاز نداشتن به لوازم جانبی زیاد و راحتی در کارکردن، در بیشتر کارگاه‌ها، از نوع دستی، برقی و اهرمی این ماشین استفاده می‌شود.




شکل ۳-۲۶

### ۳-۳- توانایی کار با ماشین دم چلچلهزن

**۱- آشنایی با مفهوم دم چلچله و کاربرد آن در دکورسازی :** اتصال دم چلچله، یکی از محکم‌ترین و کاربردی‌ترین اتصالات صنایع چوب است و در برابر نیروی کششی بسیار مقاومت دارد.

چندسالی است که با ساخت ماشینی به نام «دم چلچله زن»، ساخت قاب‌ها و نیز اتصال قطعات فارسی‌بُر شده از جنس چوب، امدی اف و لترون به راحتی انجام می‌شود. بی‌شک ساخت این ماشین، در ساخت قاب‌ها تحول عظیمی ایجاد کرده است (شکل ۳-۲۷).

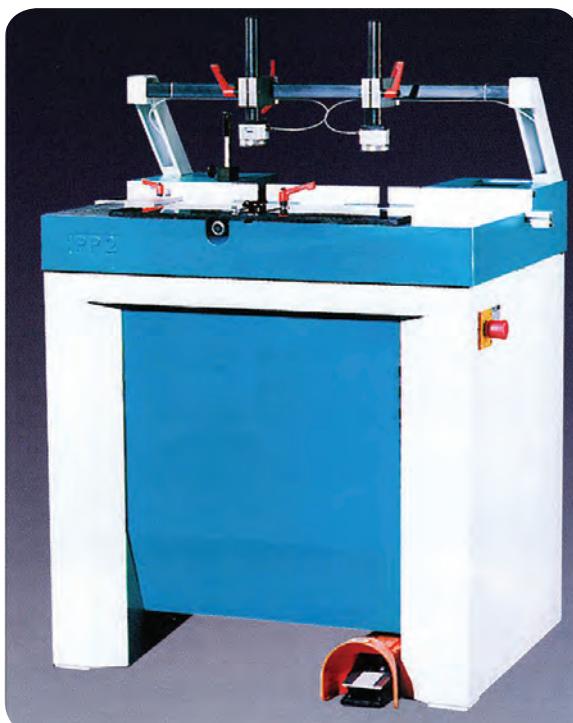

شکل ۳-۲۸



شکل ۳-۲۹



شکل ۳-۲۷

دو عدد گونیا برای گرفتن قطعه کار وجود دارد که به صورت کشویی، قابل حرکت‌اند.

**ج) گونیای وسط :** این گونیا، معمولاً در وسط صفحه یا میز دستگاه قرار می‌گیرد و زیر آن به صورت مدرج است. این گونیا، بیشتر برای تنظیم اندازه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**د) کلید قطع و وصل :** در ماشین‌های دم چلچله، برای روشن و خاموش کردن، از دو نوع کلید استفاده می‌شود: یک نوع آن، کلید روشن، خاموش استارت و استاپ معمولی است که آن را روی بدنه ماشین تعییه می‌کنند؛ و نوع دیگر آن با چرخاندن یا فشار دادن آن، ماشین خاموش و روشن می‌شود.

کلید سومی است به نام میکروسویچ. حساسیت میکروسویچ‌ها بسیار بالاست، به طوری که با کمترین ایجاد حساسیت، خاموش یا روشن می‌شوند.

میکروسویچ‌ها، دارای انواع گوناگونی هستند در ماشین دم چلچله، از نوع فشاری آن استفاده می‌شود (شکل ۳-۳۲).



شکل ۳-۳۲

طرز کار این میکروسویچ، به این صورت است که هنگام پایین بودن موتور دستگاه، زبانه کلید در حالت فشرده است (شکل ۳-۳۳) و به محض بالا آمدن موتور، کلید عمل می‌کند و جریان برق را به موتور می‌رساند (شکل ۳-۳۴).



شکل ۳-۳۰

## ۲-۱- قسمت‌های مختلف ماشین دم چلچله‌زن :

توجه به شکل ۳-۳۱، قسمت‌های مختلف یک ماشین دم چلچله زن، به شرح زیر است:



شکل ۳-۳۱

- الف) صفحه دستگاه :** صفحه این دستگاه، معمولاً از جنس آلومینیوم آلیاژی است و قطعه کار، روی آن قرار می‌گیرد.
- ب) گونیاهای دستگاه :** در دو طرف صفحه دستگاه،



شکل ۳-۳۶



شکل ۳-۳۷

توجه : عمق تیغه دم چلچله، با توجه به اندازه پین تعیین می‌گردد.

و) قسمت تیغه‌گیر : در این دستگاه، می‌توان از تیغه‌هایی با قطرهای متفاوت استفاده نمود. برای این کار، معمولاً باید بوش دستگاه باز و بوش مناسب با تیغه موردنظر را روی دستگاه سوار کرد.



شکل ۳-۳۳




شکل ۳-۳۴

کاربرد میکروسویچ‌ها : می‌توان به دسته راهنمای ماشین قطع کن نوار پی‌وی‌سی (PVC) در دستگاه‌های لبه‌چسبان، قطع کن اضطراری در دستگاه پرس گرم و غیر آنها اشاره نمود. توجه : بعضی از میکروسویچ‌ها در زیر دستگاه و بعضی از آنها در قسمت بالا قرار دارند. در شکل ۳-۳۵ چند نوع میکروسویچ نشان داده شده است.



شکل ۳-۳۵

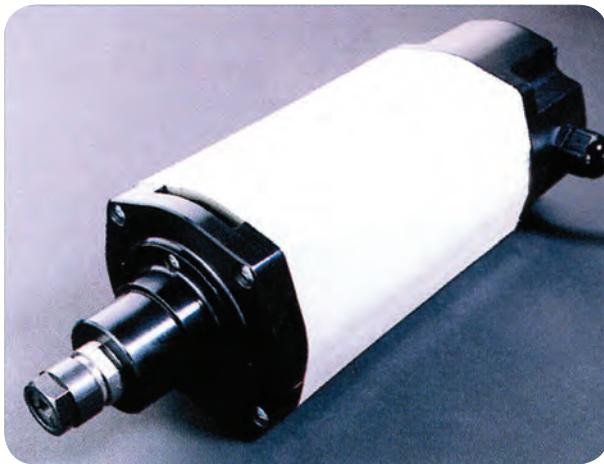


شکل ۳-۴۰

**۳- شناسایی انواع تیغه‌های ماشین دم چلچلهزن:**  
تیغه‌های مورد استفاده در ماشین دم چلچلهزن، از فولاد آلیاژیست و معمولاً قطرهای مختلف دارند (شکل ۳-۴۱).



شکل ۳-۴۱

با توجه شکل ۳-۴۲، این تیغه‌ها شامل دو قسمت‌اند:  
دنباله تیغه، که داخل تیغه‌گیر بسته و محکم می‌شود؛ و نوک تیغه، که با توجه به شکل خاصی که دارد، به صورت ذوزنقه یا دم چلچله طراحی شده‌اند. بدیهی است قسمتی از نوک، که عمل پوشان برداری را انجام می‌دهد، کاملاً تیز و سنگ خورده است.

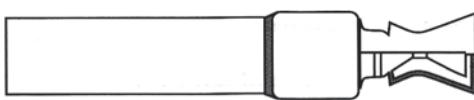


شکل ۳-۴۲

در شکل ۳-۳۸ نمونه‌هایی از تیغه‌گیر با قطرهای متفاوت نشان داده شده است.



شکل ۳-۳۸

**ز) الکتروموتور:** الکترو موتور ماشین دم چلچله، پیشتر از نوع فرز انگشتیست که مصارف مختلفی نیز دارد (شکل ۳-۳۹).

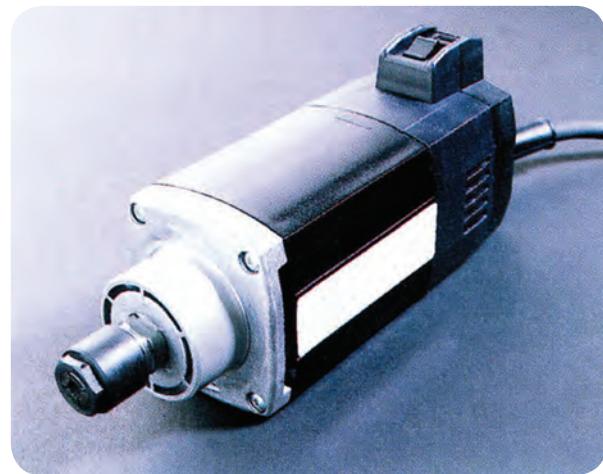

شکل ۳-۳۹

فرزهای انگشتی، در ماشین‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که دارای بازوی‌های حرکتی‌اند، مانند ماشین الیتزن، دستگاه سوراخ (دوبل زن) و .... فرزهای انگشتی، دور بالایی دارند (تا حدود ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه) و لب کار را نیز پرداخت می‌نمایند.

**نکته:** فرزهای انگشتی، در دو نوع گلو بلند و گلو کوتاه عرضه می‌شوند (شکل ۳-۴۰).





شکل ۳-۴۵

**۵— نحوه تعویض تیغه دم چلچله:** برای تعویض تیغه، باید دستگاه را از برق خارج کرد و با توجه به نوع دستگاه، اقدام به تعویض تیغه نمود. در بعضی از ماشین‌ها، نیازی به بازکردن موتور نیست، اما در برخی دیگر، و به خصوص در مدلی که در شکل ۳-۴۶ آمده، ابتدا باید به وسیله آچار مخصوص (آلن)، پیچ‌هایی را که در پشت ماشین قرار دارد بازکرد و سپس موتور دستگاه را از ماشین جدا نمود (شکل ۴۷ و ۳-۴۸).



شکل ۳-۴۶




شکل ۳-۴۷

**۴— شناسایی انواع پین‌های مورد استفاده:** برای متصل کردن دو قطعه فارسی بُرشده به هم‌دیگر، باید از پین مخصوصی، که معمولاً از جنس پلاستیک است و در اندازه‌های مختلف و رنگ‌های متنوعی تولید و عرضه می‌شود، استفاده کرد (شکل ۳-۴۳).



شکل ۳-۴۳

در شکل ۳-۴۴، پین‌های مورد استفاده، در چند اندازه متفاوت نشان داده شده است.

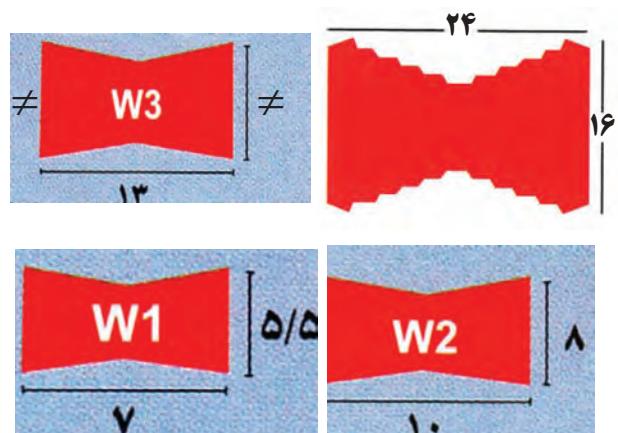

شکل ۳-۴۴— چند نوع پین دم چلچله

لازم است توضیح داده شود که وقتی روی لبه‌های دو قطعه کار فارسی بُرشده، حفره دم چلچله‌ای ایجاد گردد و به منظور ایجاد اتصال، کنار هم قرار گیرند، فرم کامل هر دو حفره دم چلچله‌ای، به شکل همین پین‌ها خواهد بود؛ به شکل ۳-۴۵ توجه کنید.



شکل ۳-۵۱

پس از انتخاب تیغه مناسب یا تیز و تمیز کردن همان تیغه، می‌توان با تکرار مراحل گفته شده، برای بستن تیغه اقدام نمود. توجه: قبل از بستن قطعات در جای خود، باید آنها را به وسیله پمپ باد یا پارچه تمیز کرد.

**۶- تعمیر و نگهداری ماشین دم چلچله زن:** برای استفاده بهتر از ماشین دم چلچله زن، همواره باید نکات زیر را رعایت نمود :

- ۱- پس از پایان کار، باید ماشین را با هوای فشرده تمیز کرد (شکل ۳-۵۲).



شکل ۳-۵۲

- ۲- اگر دم چلچله زن، از نوع دستی باشد، باید آن را در محلی مناسب نگهداری نمود.

- ۳- هر چند وقت یک بار، باید بازووها و محورهای دستگاه را روغن کاری کرد (شکل ۳-۵۳).



شکل ۳-۴۸

اکنون باید به وسیله آچار، تیغه را از داخل محور یا تیغه گیر باز کرد (شکل ۳-۴۹). برای این کار، باید با یک آچار محور دستگاه را گرفت تا نچرخد (شکل ۳-۵۰)، سپس با آچار دیگر، به باز کردن تیغه اقدام نمود (شکل ۳-۵۱).



شکل ۳-۴۹



شکل ۳-۵۰



- ۶- در هنگام کار، باید دسته (اهم) ماشین را به طور ناگهانی و خیلی سریع، فشار داد یا رها کرد.
- ۷- رعایت نکات ایمنی: هنگام کار با ماشین دم چلچله زن، باید نکات ایمنی زیرا رعایت نمود تا ماشین و ماشین کار، همواره سالم بمانند:

۱- قطعه کار را باید کاملاً به گونیای ماشین چسباند و پیچ گونیاهای ماشین را محکم نمود (شکل ۳-۵۶).



شکل ۳-۵۶

۲- باید محل شکاف تیغه را بررسی نمود و مراقب بود که شیئی در داخل شکاف نباشد.


۳- هنگام تنظیم دستگاه، باید برق آن را قطع کرد.

۴- تیزی تیغه را هرگز نباید با دست امتحان نمود.

۵- هنگام کار، باید از گوشی ایمنی استفاده گردد.

۶- باید از قراردادن دست روی محل ایجاد شکاف دم چلچله، خودداری نمود.

۷- شناسایی اصول کار کردن با ماشین دم چلچله زن:  
برای کار با ماشین دم چلچله زن، باید نکات زیر را رعایت نمود:  
۱- اگر دستگاه از نوع دستی - بر قی (قابل حمل) باشد، باید آن را قبل از استفاده، در محل مناسبی مستقر نمود.  
۲- با توجه به نوع کار و اندازه بین، باید تیغه را برای عمق مناسب تنظیم کرد (شکل ۳-۵۷).

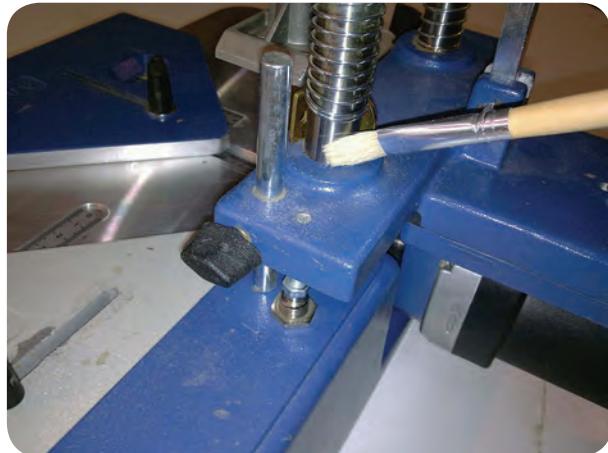

شکل ۳-۵۳

- ۴- برای کار کردن با ماشین، باید آن را به صورت صحیح روی میز کار مستقر نمود.
- ۵- تیغه ماشین را باید قبل از هر بار کار کردن، مورد بازدید قرار داد و در صورت نیاز، آن را تعویض یا تمیز کرد. در شکل های ۳-۵۴ و ۳-۵۵، نحوه تمیز کردن تیغه نشان داده شده است.



شکل ۳-۵۴



شکل ۳-۵۵



شکل ۳-۵۹

پس از ایجاد کامل شکاف، اهرم را باید به آرامی بالا برد.



شکل ۳-۶۰

**نکته:** در قطعه کارهای با عرض زیاد، باید از چند پین استفاده کرد. در این صورت، باید ابتدا دستگاه را برای یک شکاف تنظیم نمود و تمام قطعات را شکاف زد. سپس دستگاه را برای ایجاد شکاف دوم و پیشتر دوباره تنظیم نمود. در شکل ۳-۶۱، قطعه کاری با دو شکاف نشان داده شده است. از دستگاه دمچلچلمزن دو تیغه نیز می‌توان استفاده نمود.



شکل ۳-۶۱



شکل ۳-۵۷

- ۳- قطعه کار را باید با ماشین‌های دیگر، از جمله فارسی بُر دستی برقی به طور صحیح برش زد.
- ۴- گونیاهای روی صفحه ماشین را باید به طور صحیح و با توجه به پهنای قطعه کار، تنظیم نمود(شکل ۳-۵۸).



شکل ۳-۵۸

- ۵- اکنون باید قطعه کار را بین تکیه‌گاه گونیاهای قرار داد و از ثابت بودن آن در جای خود مطمئن شد.
- ۶- ماشین، باید به جریان برق متصل شود.
- توجه : اگر ماشین از نوع دستی - برقی باشد، این کار با اتصال دو شاخه به پریز برق انجام می‌شود.
- ۷- با یک دست باید قطعه کار را به میز کار فشار داد (شکل ۳-۵۹) و با دست دیگر اهرم دستگاه را به طرف پایین آورد (شکل ۳-۶۰)، تا تیغه، شکاف لازم را در قطعه کار ایجاد نماید.



توجه: قطعات موردنظر را می‌توان ابتدا به وسیله چسب ۳-۲ یا چسب چوب به یکدیگر متصل نمود و سپس پین موردنظر را در محل خود کوید تا اتصال محکم تر شود.

### ۳-۴ انواع اتصالات الیت

اتصالات الیت به پراچهای گفته می‌شود که به راحتی قابل باز و بسته شدن آند و در بیشتر موارد با چرخش ۹۰ درجه پیچ مربوطه اتصال از هم دیگر باز می‌شود.

امروزه با پیشرفت صنعت و فناوری این پراچهای متنوع و متعدد شده‌اند، که اشاره کلی بر همه آنها میسر نیست.

در این بحث به اتصالات جداسدنی و الیت‌ها اشاره خواهد شد. در شکل ۳-۶۴ تصویری از این اتصالات نشان داده شده است.



شکل ۳-۶۴

اتصالات جداسدنی نظیر گونیایی‌ها که در شکل‌های متنوع ارائه شده‌اند، در ادامه بحث آموزش داده شده است. شب‌بندها اتصالات جداسدنی با نصب آسان‌اند که کاربرد زیادی دارند. در شکل ۳-۶۵ نمونه‌ای از آنها نشان داده شده است.

۸- پس از پایان کار، باید داخل شکاف قطعات را پاک نمود.

۹- برای مونتاژ قطعات، باید میز مناسبی که هیچ پستی و بلندی نداشته باشد، انتخاب نمود.

۱۰- قطعات را، همان‌طور که مونتاژ می‌شوند، باید از پشت روی میز قرار داد (شکل ۳-۶۲).



شکل ۳-۶۲

۱۱- پس از چسباندن دو لبه فارسی شده به هم، باید داخل هر شکاف، یک پین قرار داد و با ضربه چکش، پین‌ها را در جای خود محکم کرد (شکل ۳-۶۳).



شکل ۳-۶۳

## دستور العمل نصب و جاسازی اتصال الیت :

زمان : ۳ ساعت

- در شکل ۳-۶۷ میله اتصال الیت را می بینید که در روپلاک نشان داده شده در شکل ۳-۶۸ پیچ خواهد شد. برای این اتصال، باید صفحه را به اندازه نصف ضخامت از لبه کار خط کشی کنید (شکل ۳-۶۸).



شکل ۳-۶۷



شکل ۳-۶۵



شکل ۳-۶۸

- با متناسب با قطر روپلاک، سوراخ کاری را انجام دهید (شکل ۳-۶۹).




شکل ۳-۶۹



شکل ۳-۶۶



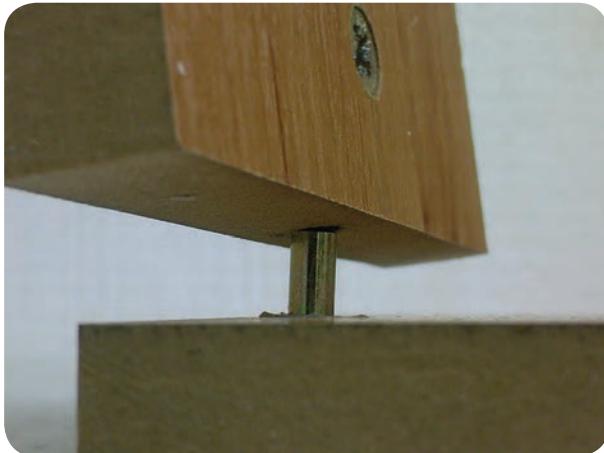

شکل ۳-۷۲



شکل ۳-۷۳

اتصال گونیابی با پیچ، یکی دیگر از پرکاربردترین اتصالات جداسدنی در دکورسازی است (شکل ۳-۷۴). طی مراحل زیر، یراق را نصب و جاسازی کنید.



شکل ۳-۷۴

دقت کنید که عمق سوراخ مناسب گردد و راه به در نشود.

۳- میله الیت را در محل روپلاک پیچ نمایید (شکل

.۳-۷۰).


۴- در قطعه دوم، مطابق شکل ۳-۷۰ مهره نصب پولک

(کپسول) اقدام نمایید.



شکل ۳-۷۰

۵- ابتدا به اندازه طول میله الیت بسته شده، از لبه کار فاصله بگیرید و مناسب با قطر پولک، متة مناسب را انتخاب و محل موردنظر را سوراخ نمایید (شکل ۳-۷۱).

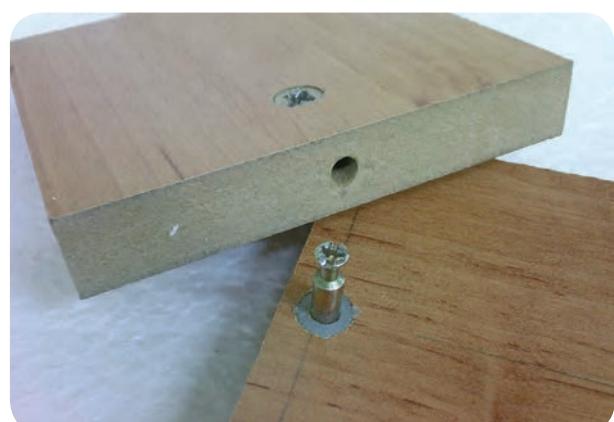

شکل ۳-۷۱

۶- از قسمت ضخامت بدنه به عمق موردنظر، مناسب با قطر میله الیت، سوراخ نمایید تا میله الیت در محفظه پولک قرار گیرد (شکل ۳-۷۲).

۷- پس از جاسازی میله الیت در پولک، با استفاده از

پیچ گوشته، محفظه پولک را ۹۰ درجه بچرخانید تا تاج میله را قفل کند (شکل ۳-۷۳).

۴- دو قطعه را به کمک پیچ به هم اتصال دهید (شکل ۳-۷۸).



شکل ۳-۷۸

۵- برای جدا کردن دو قطعه از هم دیگر کافیست پیچ بالایی گونیا را باز کنید (شکل ۳-۷۹).



شکل ۳-۷۹

۶- نوع دیگری از اتصال گونیایی مطابق شکل ۳-۸۰ موجود است که پیچی نیست و دو قطعه، با چرخش  $90^\circ$  درجه پیچ چهارسوی بالای گونیا، از هم جدا می شوند (شکل ۳-۸۱).



شکل ۳-۸۰

دستور العمل نصب و جاسازی گونیای پلاستیکی با پیچ زمان : ۳ ساعت

۱- به اندازه ضخامت صفحه از لبه کار فاصله بگیرید و قطعه پوشش گونیایی را روی صفحه پیچ کنید (شکل ۳-۷۵).



شکل ۳-۷۵

۲- قطعه پایه گونیایی را در بدنه مقابل کار در قسمت لبه صفحه، مطابق شکل ۳-۷۶ نصب نمایید.



شکل ۳-۷۶

۳- مطابق شکل ۳-۷۷ قطعه بدنه را بلند نمایید و دو قطعه پلاستیکی گونیایی را روی هم مونتاژ کنید.



شکل ۳-۷۷



شکل ۳-۸۴

ال گونیایی با پوشش کنج کار، به دلیل داشتن مقطع مثلثی و کج‌گایریدن، محاسن بیشتری دارد. در دستور العمل زیر مراحل نصب و جاسازی آن را مرور می‌کنیم (زمان ۳ ساعت).

۱- مطابق شکل ۳-۸۵ پشت گونیا را بالله کار مماس کنید و با دو پیچ آن را به صفحه نصب نمایید.



شکل ۳-۸۵

۲- بدنه کار را با صفحه دوم مطابقت دهید و محل نصب را با سوراخ کاری مشخص کنید (شکل ۳-۸۶).



شکل ۳-۸۶



شکل ۳-۸۱

۷- مراحل کار مطابق شکل قبلی است. با این تفاوت که پایه گونیایی بالله کار مماس نیست، بلکه مطابق شکل ۳-۸۲ در امتداد خط ترسیم شده، که نصف ضخامت بدنه است، نصب می‌شود.



شکل ۳-۸۲

۸- مطابق شکل ۳-۸۳ دو قطعه کار به هم مونتاژ می‌شوند و همانند شکل ۳-۸۴ با چرخاندن ۹۰ درجه پیچ گونیا، دو قطعه در هم قفل می‌شوند.



شکل ۳-۸۳

اتصالات شب بند نیز یکی از براق آلات نصب آسان است که کاربرد آن در دکور زیاد است (شکل ۳-۹۰).



شکل ۳-۹۰

### دستور العمل نصب و جاسازی شب بند مگنتی

زمان: ۲ ساعت

۱- به اندازه ضخامت قطعه آهنی از لبه کار عقب بشینید و قطعه پلاستیکی را روی صفحه (در کابینت) نصب نمایید (شکل ۳-۹۱).



شکل ۳-۹۱

۲- مناسب با ضخامت صفحه و به اندازه نصف ضخامت قطعه پلاستیکی از لبه کار فاصله بگیرید و قطعه آهنی را نصب نمایید (شکل ۳-۹۲).




شکل ۳-۹۲

۳- با استفاده از دو پیچ گونیا را به بدنه کار نصب کنید (شکل ۳-۸۷).




شکل ۳-۸۷

۴- پوشش گونیا را بیندید تا کیفیت بهتری به کار بدهد و جای کمتری بگیرد (شکل های ۸۸ و ۸۹) (۳-۸۹)

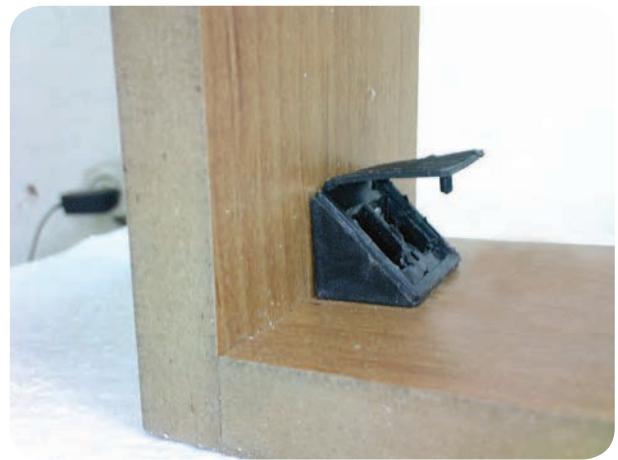


شکل ۳-۸۸

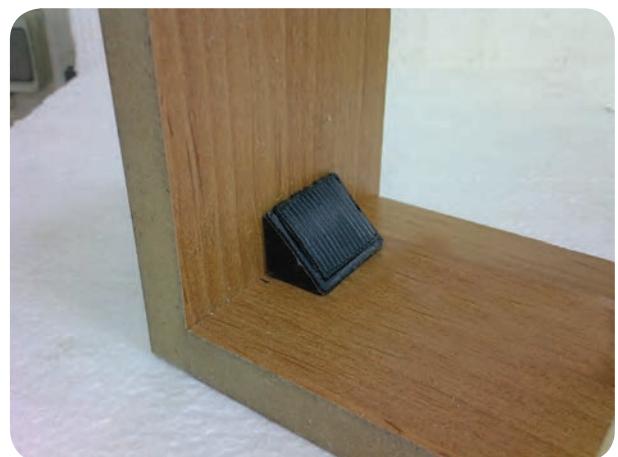

شکل ۳-۸۹



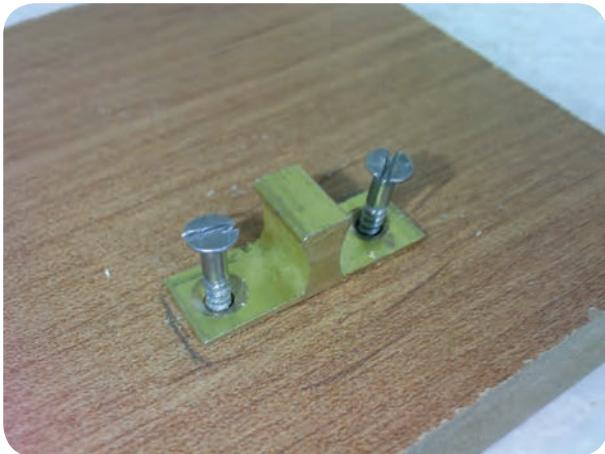

شکل ۳-۹۶

- مطابق شکل های ۳-۹۴ و ۳-۹۳، دو قطعه کار پس از نصب باید کاملاً چفت شوند.



شکل ۳-۹۳

- دقت کنید ارتفاع شب بند به گونه ای تنظیم شود که هنگام بسته شدن زبانه آن دقیقاً مقابل ساچمه ها قرار گیرد (شکل ۳-۹۷).



شکل ۳-۹۷

- اگر مراحل کار را به دقت انجام دهید ( مطابق شکل ۳-۹۸)، دو قطعه کار کاملاً با هم چفت می شوند.



شکل ۳-۹۸

شب بند ساچمه ای یکی دیگر از انواع شب بند هاست که مطابق شکل ۳-۹۵ با لب کار مماس بسته می شود. محل نصب پایه شب بند مطابق شکل ۳-۹۶، به گونه ای است که به اندازه ضخامت صفحه و نصف ضخامت شب بند از لب کار فاصله داشته باشد.



شکل ۳-۹۵

۳- ارتفاع نصب باید دقیق باشد تا هنگام بسته شدن مطابق شکل های ۱۰۲ و ۳-۱۰۳)، گیره شبند دقیقاً مقابله حلقه قرار گیرد.



شکل ۳-۱۰۲



شکل ۳-۱۰۳

۴- این شبند به راحتی باز و بسته می شود و نصب آن آسان است (شکل ۳-۱۰۴).



شکل ۳-۱۰۴


شبند کلیپسی (گیره ای) یکی دیگر از انواع شبند هاست که طی مراحل زیر نصب و جاسازی می شود (شکل ۳-۹۹).



شکل ۳-۹۹

**دستور العمل نصب و جاسازی شبند گیره ای کلیپسی (گیره ای)**  
زمان : ۲ ساعت

۱- به اندازه ضخامت صفحه از لبه کار فاصله بگیرید و مطابق شکل ۳-۱۰۰ گیره شبند را نصب نمایید.

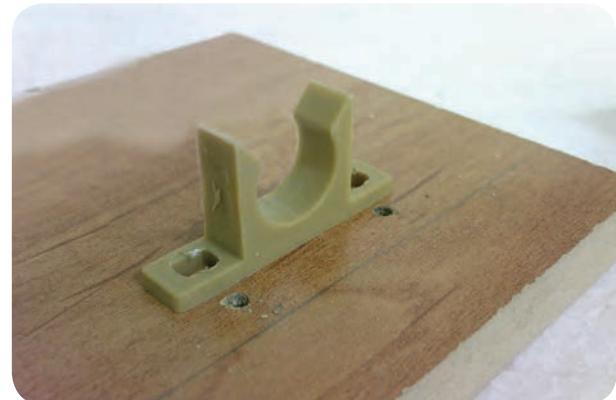

شکل ۳-۱۰۰

۲- حلقه شبند را در حدود ۳ میلی متر از لبه کار فاصله دهید، سپس آن را با پیچ نصب کنید (شکل ۳-۱۰۱).



شکل ۳-۱۰۱




روپللاک (مهره) : روپللاک پلاستیکی است با ضخامت ۱۰ میلی متر که در بدنه «ام دی اف» یا «لترون» به طور عمودی جای می گیرد.

برای نصب آن در محل مناسب، سوراخی با متهٔ میلی‌متری سه نیش یا معمولی ایجاد می‌کنند. این سوراخ را با دریل دستی – بر قی نیز می‌توان ایجاد کرد، به صورتی که نوک یا سر مته از طرف دیگر آن خارج نشود.

انواع الیت (یراق) : همان طور که پیش از این نیز گفته شد، الیت‌ها بسیار متنوع‌اند و در ادامه، به دو نمونه آن‌ها اشاره می‌شود:

(الف) الیت با سیلندر کوتاه: این الیت، از یک کپسول، میله و پیچ تشکیل شده است. برای استفاده از این یراق، ابتدا باید روپللاک را داخل سوراخی که روی بدنه زده شده، جاسازی نمود؛ سپس پیچ رابط را داخل آن پیچاند. روی کف (طبقه) نیز باید سوراخی مناسب سیلندر ایجاد نمود. اکنون با سوراخ کاری نر کف و ارتباط پیچ رابط با سوراخ سیلندر، و نیز چرخاندن کپسول در داخل پیچ رابط، کف و بدنه، به یکدیگر متصل و محکم می شوند. ضمناً برای زیبایی سطح کار و معلوم نبودن الیت، بهتر است از یک به شش، به لکم استفاده شود (شکا ۱۰۵-۳).

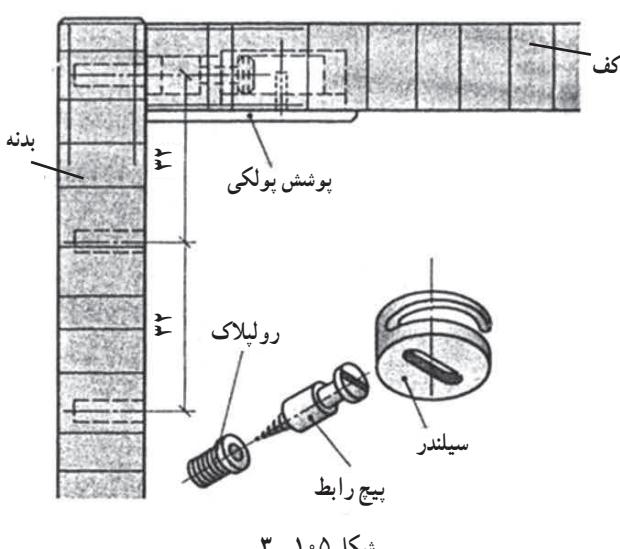

شکل ۱۰۵

**ب) الیت با سیلندر بلند :** این الیت نیز، مشابه الیت با سیلندر کوتاه است، با این تفاوت که سیلندر آن بلندتر است. در شکل ۳-۱۶ نموده ای از این الیت نشان داده شده است.

اتصال الیت به زبان ساده‌تر: اتصال الیت یکی از اتصالات جدا شدنی است. از این اتصال که دو صفحه را با زاویه ۹۰ درجه به هم متصل می‌نماید، در مونتاژ کایپن و کارهای چوبی صفحه‌ای استفاده می‌شود و از سه قسمت تشکیل شده است:

- ۱- کپسول فلزی
  - ۲- میله رابط
  - ۳- دولیلاک

—**کپسول (سیلندر)**: این کپسول استوانه‌ای فلزی است به قطر ۱۵ میلی‌متر که در قسمت پایین آن شیاری توحالی قرار دارد که سر میله رابط در آن درگیر می‌شود. با چرخش کپسول، میله رابط کشیده می‌شود و دو صفحه امدی اف را به یکدیگر متصل می‌نماید. قسمت بالای آن محل درگیرشدن پیچ‌گوشتی چهارسوست. مرکز کپسول در روی صفحه افتی ام دی اف در فاصله ۲۴ یا ۳۶ میلی‌متر از لبه لترون یا «ام دی اف» قرار می‌گیرد.

با متن مخصوص سه نیش می توان محل قرار گرفتن کپسول را روی صفحه افقی ام دی اف یا لترنون سوراخ نمود. قطر این مته ۱۵ میلی متر است و می تواند با کمک دریل و با دست آزاد سوراخی به اندازه عمق کیسما، که ۱۳ میل متر است، ایجاد کند.

یا می‌توان با کمک دستگاه الیتزن دستی، که در یک سوی آن متنه ۱۵ میلی‌متری قرار دارد، سوراخ را در روی صفحه «ام دی، اف» ابجاد کرد.


**میله رابط (پیچ)** : میله رابط فلزی از یک سو دارای پیچ است و با مهره پلاستیکی و روپلاک نصب شده روی «ام دی اف»، به طور عمودی پیچ می‌شود. از طرف دیگر دارای لبه شیارداری است که با کپسول درگیر می‌شود و دو صفحه افقی و عمودی، را محکم به هم محساند.

محل سوراخ میله رابط را می‌توان با دریل دستی - برقی  
(با قطر ۸ میلی‌متر) در ضخامت «ام دی اف» افقی ایجاد کرد تا  
پاکسیه ام تیپ شود.

یا می توان با دستگاه الیتزن دستی، که متأ مخصوصی دارد، افقی سوراخی در ضخامت «ام دی اف» یا لترون ایجاد کرد تا به محارکسیو، مرتبط شود.

دستگاه الیت زنی دستی برای ایجاد سوراخ ۱۵ میلی‌متری مخصوص قرار گرفتن کپسول، یک متنه سه نیش ۱۵ میلی‌متری عمود بر صفحه «ام دی اف» دارد که این متنه نیز با یک میله رابط شش گوشه، که به دریل متصل می‌شود، می‌چرخد و سوراخ محل کپسول را ایجاد می‌نماید. ارتفاع کپسول، ۱۳ میلی‌متر است و دستگاه نیز به اندازه‌ای سوراخ ایجاد می‌نماید که از طرف دیگر آن خارج نشود و در زیر صفحه افقی مخفی باقی بماند. مانند صفحه میز اداری یا میز عسلی که صفحه آن باید هدف باشد و اتصال دیده نشود.

در روی دستگاه الیت زن دستی برای تنظیم محل سوراخ زدن کپسول، دو عدد ۲۴ و ۳۴ را که بر حسب میلی‌متر است، می‌نویسیم و مرکز متنه ۱۵ میلی‌متری را نشان می‌کنیم تا به کمک صفحه متحرک روی دستگاه که با پیچ آلن در شیاری قرار گرفته است تنظیم گردد و از آن، بر حسب نوع پیچ الیت، استفاده شود.

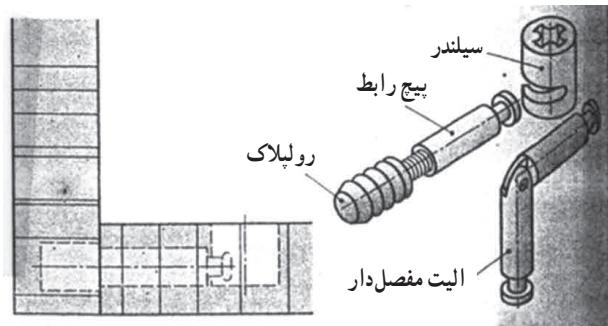

شكل ۳-۱۰۶

**دستگاه الیت زن دستی :** دستگاه الیت زن دستی از دو جهت دارای متنه است. از جهت افقی دارای یک متنه هشت میلی‌متری است، برای ایجاد سوراخ در ضخامت (نر) «ام دی اف» یا لترون. به همین منظور دهانه افقی دستگاه را که متحرک است و از یک صفحه ثابت و یک صفحه متحرک تشکیل شده بر روی «ام دی اف» می‌بنديم و دستگیره آن را محکم می‌کنیم.

سپس میله رابط شش ضلعی را، که شبیه آچار آلن است (ولی مستقیم) به دهانه سه نظام دریل دستی بر قی محکم می‌بنديم. با به کار انداختن دریل، محور می‌چرخد و متنه هشت میلی‌متری را می‌چرخاند و ضخامت «ام دی اف» را سوراخ می‌کند (شکل ۳-۱۰۷).



شكل ۳-۱۰۷

## نکته‌ای از اخلاق حرفه‌ای

امروز شرکت‌ها و سازمان‌ها با انبوهی از مسائل اخلاقی مواجه‌اند، مطالبی مرتبط با محیط زیست، بهداشت مخصوصات، سلامت کارکنان، دفع زباله‌ها، تجارت در خارج، تجاوز به حریم شخصی کارکنان، هدایای نامعقول، مالیات‌گریزی، داشتن دو دفتر مالی و ... موجی از مسائل اخلاقی مربوط به بنگاه‌ها را به وجود آورده است.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن بنگاه آنان می‌انجامد. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های موفق نسبت به تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده‌اند و به این باور رسیده‌اند که در سازمان باید یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند.

در فرهنگ و تمدن اسلامی در سده‌های سوم و پس از آن به این مفهوم و اخلاق حرفه‌ای توجه شده است. برخی از دانشمندان، اخلاق را دومین معجزه پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌دانند که به لحاظ رتبه پس از قرآن قرار دارد.

برگرفته از کتاب : درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای  
تألیف : دکتر احمد فرامرز قراملکی



## آزمون پایانی



۱- از اجزای ماشین سوراخزن اتوماتیک، عملکرد جک‌ها را توضیح دهید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۲- عملکرد هدّهای در ماشین سوراخزن اتوماتیک را شرح دهید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۳- انواع مته در ماشین سوراخزن اتوماتیک را توضیح دهید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۴- کاربرد ماشین دم چلچله زن را بیان کنید.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۵- انواع پین‌های ماشین دم چلچله زن چه مشخصاتی دارند؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





۶- نکات حفاظتی و اینمی ماشین دم چلچله زن را بیان کنید.

۷- مراحل ساخت یک قاب با دستگاه دم چلچله زن را توضیح دهید.

۸- مراحل نصب و جاسازی اتصال الیت را شرح دهید.

۹- انواع اتصال گونیایی را نام ببرید و کاربرد آنها را بیان کنید.

۱۰- انواع پشت بند را نام ببرید و مراحل نصب و جاسازی آنها را بیان کنید.

