

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ریسندگی

رشتهٔ صنایع نساجی
گروه مواد و فراوری
شاخهٔ فنی و حرفه‌ای
پایهٔ دهم دورهٔ دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



ریسندگی - ۲۱۰۲۴۴	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
سعید شهسوارزاده، میرضاضا طاهری اطاقسرا، کمال الدین قرنجیک، علی‌اصغر علی‌جانی، سید‌نوید موسوی	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
غلامی، فرهاد همتی و رضا هنریار (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	
فضل‌الله کهنه‌ی، سعید مختاری و محمدجواد نعمتی شمس‌آبادی (اعضای گروه تألیف)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
جواد صفری (مدیر هنری) - سوروش سعادتمندی (صفحه‌آرا)	نشانی سازمان:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسی)	
تلفن: ۰۹۶۶-۸۸۳۰۹۲۶، دورنگار، ۰۹۱۱۶۱-۱۱۸۸۳	ناشر:
وеб‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	چاپخانه:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)	سال انتشار و نوبت چاپ:
تلفن: ۰۹۱۵-۳۷۵۱۵-۱۶۱۰، دورنگار: ۰۹۱۶-۸۵۸۵-۴۴۹۸	چاپ چهارم
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

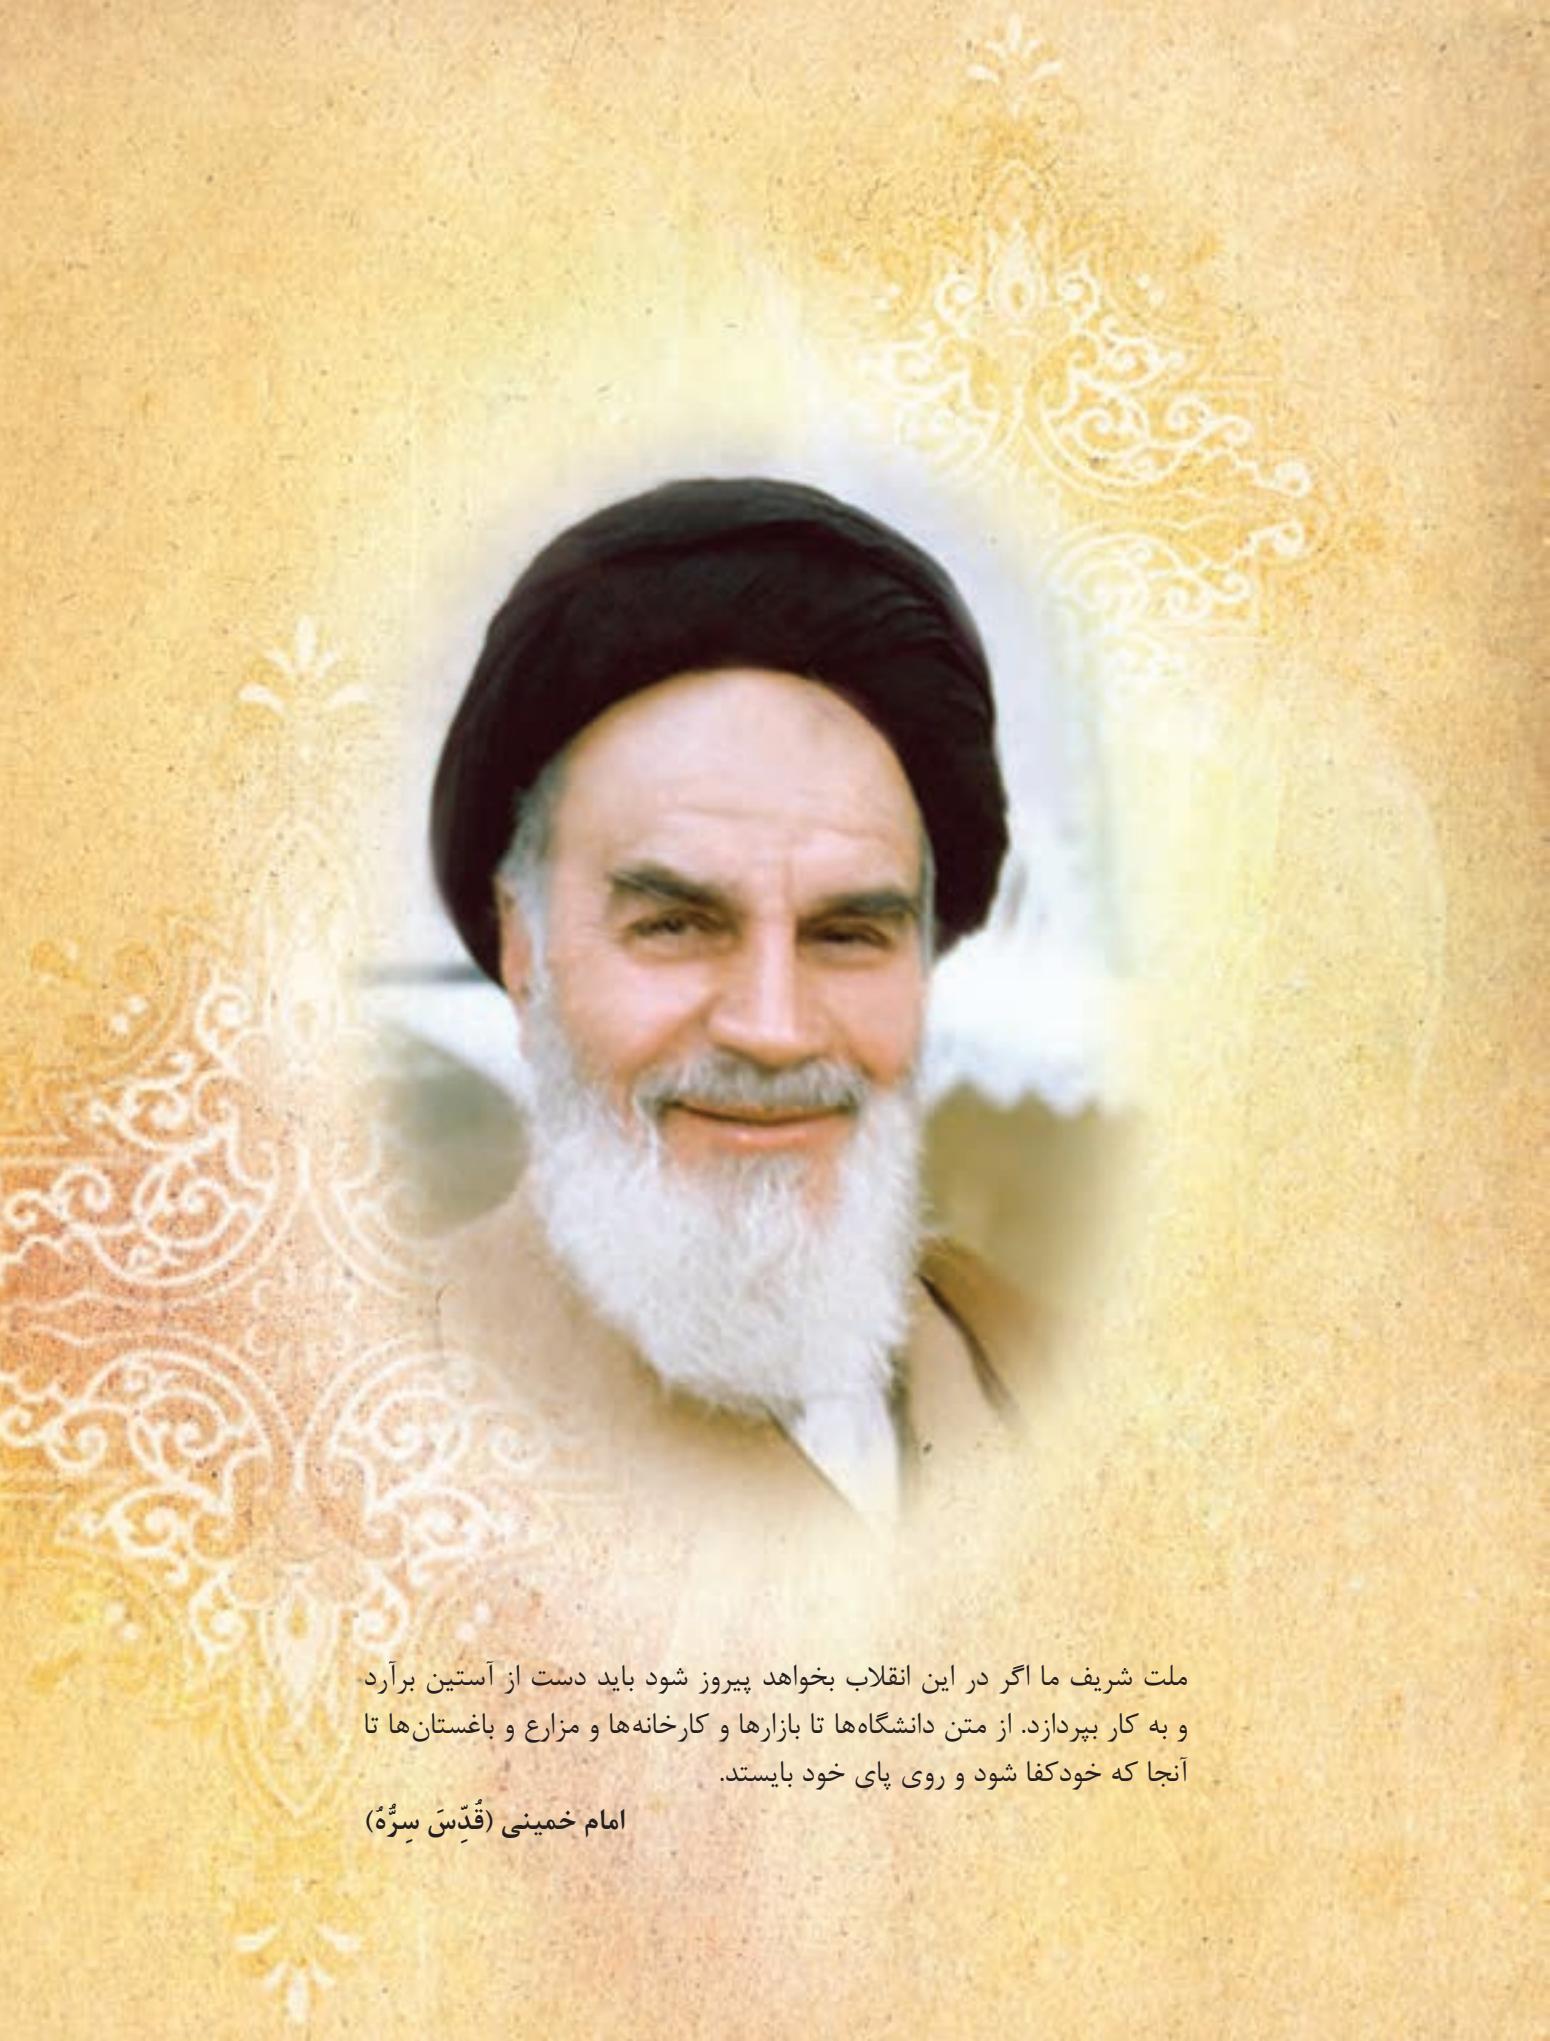

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد
و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و باغستان‌ها تا
آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قُدِسَ سِرَّهُ)

فهرست

۱	پودمان ۱: حلاجی
۲	واحد یادگیری ۱: حلاجی غیراتوماتیک
۱۹	ارزشیابی شایستگی حلاجی غیراتوماتیک (بالش)
۲۰	واحد یادگیری ۲: حلاجی اتوماتیک
۴۵	ارزشیابی شایستگی حلاجی اتوماتیک (شوت فید)
۴۷	پودمان ۲: عملیات کاردینگ
۴۸	واحد یادگیری ۱: تغذیه و تولید در ماشین کارد
۶۲	ارزشیابی شایستگی کار با ماشین کارد (تغذیه و تولید)
۶۳	واحد یادگیری ۲: کلاهک (فلت‌ها - شانه‌های تخت)
۷۷	ارزشیابی شایستگی کار با کلاهک (فلت‌ها - شانه‌های تخت)
۷۹	پودمان ۳: کشش و شانه‌زنی
۸۰	واحد یادگیری ۱: چند لاکنی فتیله (کشش)
۹۴	ارزشیابی شایستگی کار با ماشین چند لاکنی
۹۵	واحد یادگیری ۲: شانه‌زنی پنبه
۱۱۱	ارزشیابی شایستگی کار با ماشین شانه‌زنی
۱۱۳	پودمان ۴: چرخانه و نیم تاب
۱۱۴	واحد یادگیری ۱: ریسندگی چرخانه‌ای
۱۲۴	ارزشیابی شایستگی ریسندگی چرخانه‌ای (اپن اند)
۱۲۵	واحد یادگیری ۲: ماشین نیم تاب (فلایر)
۱۴۴	ارزشیابی شایستگی کار با ماشین نیم تاب (فلایر)
۱۴۵	پودمان ۵: تمام تاب و بوبین پیچ
۱۴۶	واحد یادگیری ۱: رینگ (تمام تاب)
۱۶۷	ارزشیابی شایستگی کار با ماشین تمام تاب (رینگ)
۱۶۸	واحد یادگیری ۲: بوبین پیچ اتوماتیک
۱۷۸	ارزشیابی شایستگی کار با ماشین اتوکنر
۱۷۹	منابع

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تأليف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتہ تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی حل‌اجزی
- ۲ شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها
- ۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشتہ‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأليف کتاب‌های درسی هر رشتہ است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشتہ صنایع نساجی تأليف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش‌رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی ریسندگی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تأليف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشتہ خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانی آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند می‌پن اسلامی برداشته شود.

دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته صنایع نساجی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست‌محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: حلاجی اولین عملیاتی است که بر روی الیاف پنبه و در کارخانه ریسنده‌گی انجام می‌شود. هدف از عملیات حلاجی باز کردن الیاف و تمیز کردن و مخلوط کردن آن می‌باشد. برای اجرای این اهداف به ماشین‌آلاتی نیاز است. در این پودمان روش‌های مختلف این کار و طرز کار و نگهداری این دستگاه‌ها را آموزش داده می‌شود.

پودمان دوم: عملیات کار دینگ در ریسنده‌گی به منظور باز کردن هرچه بیشتر الیاف و گرفتن ناخالصی‌ها ریز صورت می‌گیرد. الیاف در بین سطوح خاردار، پخش می‌شود تا به طور کامل از هم باز شود. در این عمل الیاف صاف‌تر و تمیزتر می‌شوند. و به صورت تار عنکبوتی و در نهایت فتیله درمی‌آیند.

پودمان سوم: کشش و شانه زنی عنوان این پودمان است و در طی این عملیات الیاف با هم مخلوط شده و همگن‌تر می‌شوند و از طریق شانه زدن و حذف الیاف کوتاه از پنبه، محصولی با کیفیت بالاتر و ارزش‌افزوده بیشتر حاصل می‌گردد.

پودمان چهارم: عنوان این پودمان چرخانه و نیم‌تاب می‌باشد. در عمل چرخانه، فتیله را به دستگاه تغذیه می‌کنند و دستگاه از طریق زننده‌ها و روتورها نخ را تولید می‌کند و محصول آن به صورت بوبین نخ است. اما در نیم‌تاب، حجم و میزان فتیله الیاف را کاهش می‌دهیم تا برای تغذیه به ماشین تمام‌تاب آماده شود.

پودمان پنجم: این پودمان، تمام‌تاب و بوبین پیچ است. نیمچه نخ حاصل از ماشین نیم‌تاب را به دستگاه تمام‌تاب تغذیه می‌کنند تا این دستگاه آن را به نخ تبدیل کند. اما بسته نخ‌های این دستگاه کوچک است و دستگاه بوبین پیچ تعدادی از این بسته‌ها را روی یک بسته بزرگ‌تر به نام بوبین می‌پیچد.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پودمان ۱

حلاجی



واحد یادگیری ۱

حلاجی غیر اتوماتیک Nonautomatic Blowroom

شاپیستگی‌های فنی

شرایط نگهداری عدل پنبه در انبارها و مواظبت از الیاف برای جلوگیری از پوسیدگی و کپکزدگی، زمان‌بندی خروج عدل‌ها از انبار و جدا کردن واریته‌های پنبه و روش انتقال عدل‌ها آموزش داده می‌شود. چینش دستگاه‌های حلاجی، کاربرد آنها، نگاهداری از دستگاه‌ها و روانکاری آنها انجام می‌گیرد. عدل‌های الیاف پنبه به صورت توده‌هایی از الیاف پنبه به طرف ماشین‌های کارد منتقل می‌گردد. بازگرداندن الیاف ضایعاتی به خط تولید در صورتی که به کیفیت لطمه نزند. تنظیمات دستگاه‌ها و قطعات مهم دستگاه برای حصول خروجی یکنواخت و مورد تأیید سرپرست سالن، صورت گیرد.

استاندارد کار

پس از اتمام پودمان، انتظار می‌رود هنرجو بتواند کارهای مورد نظر را انجام دهد. هنرجو باید نگهداری پنبه‌ها در شرایط سالم، انتقال ایمن الیاف به خط تولید و اطمینان از سالم بودن دستگاه‌ها را فرابگیرد. برنامه زمان‌بندی مناسب برای بررسی ماشین‌آلات و روانکاری آنها برای کسب محصول با کیفیت، تهیه کند و آن را با دقت اجرا کند. در صورتی که ایرادی در فرایند به وجود آید که در شرح وظایف او است، آن را مرتفع کند و در غیر این صورت سرپرست سالن را مطلع کند.

ریسندگی الیاف کوتاه

به کلیه عملیاتی که در طی آن الیاف به نخ تبدیل می‌شود، ریسندگی گفته می‌شود. عملیات ریسندگی با طول الیاف ارتباط مستقیم دارد و بر این اساس دسته‌بندی می‌شود. ریسندگی الیاف پشم که طول آنها بیش از ده سانتی‌متر است را ریسندگی الیاف بلند می‌گویند و ریسندگی الیافی که طول آنها از ۶ سانتی‌متر کمتر باشد به ریسندگی الیاف کوتاه (short fiber spinning) معروف است که مهم‌ترین الیاف این گروه پنبه و تمام الیاف مصنوعی استیپل می‌باشد که طول آنها را در حدود طول الیاف پنبه برش می‌زنند. ریسندگی الیاف کوتاه به صورت‌های صدرصد پنبه‌ای، مخلوط (پنبه، الیاف مصنوعی) و الیاف مصنوعی صدرصد وجود دارد.

عملیات ریسندگی الیاف کوتاه به عوامل زیر ارتباط دارد:

طول مؤثر الیاف، ظرافت الیاف، استحکام الیاف، رنگ الیاف و میزان ضایعات همراه الیاف.

برای خرید پنبه جدید و یا ریسندگی پنبه‌ای که تازه خریده شده است، ابتدا از چند نقطه عدل‌های پنبه، نمونه‌برداری می‌شود و سپس در آزمایشگاه کنترل کیفیت بررسی می‌شود. سالن‌های ریسندگی باید رطوبت حدود ۶۵ درصد داشته باشند. کار کردن در این رطوبت کمی مشکل است. دمای هوای سالن‌ها در زمستان و تابستان کمی با هم تفاوت دارد و بین ۲۲ الی ۲۶ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. الیاف مورد استفاده در ریسندگی باید شرایط زیر را داشته باشند:

- ۱ آلوه نبودن به روغن و مواد شیمیایی (در بعضی الیاف مصنوعی معمولاً این آلوهگی دیده می‌شود).
- ۲ طول الیاف با نوع مصرف آن متناسب باشد.
- ۳ در مرحله کشش براثر اصطکاک، الکتریسیته ساکن ایجاد می‌شود (به خصوص الیاف مصنوعی) که الیاف باید بتوانند این الکتریسیته را به سرعت از خود عبور داده و منتقل کنند؛ در غیر این صورت عمل کشش به طور یکنواخت انجام نمی‌شود.
- ۴ الیاف باید در مقابل رطوبت سالن که تقریباً به ۶۵ درصد رطوبت نسبی می‌رسد حساسیت نداشته باشند و تغییر شکل ندهند.
- ۵ الیاف باید دارای اصطکاک دینامیکی کمتری باشند تا به خوبی لغزیده و قابل عبور از لابه‌لای یکدیگر و ماشین باشند.
- ۶ الیاف باید در مقابل حرارت مقاوم باشند. تجربه ثابت کرده است الیافی که فاقد این خواص باشند در مراحل ریسندگی ایجاد اشکال کرده و علاوه بر تولید نخ نامرغوب، هزینه‌های مربوطه را نیز افزایش می‌دهند.

مخلوط کردن الیاف

مهندسان ریسندگی براساس داده‌های پنبه جدید، خط ریسندگی خود را باز تعریف می‌کنند و تنظیمات خاص را برای هر ماشین اعمال می‌نمایند. در این کتاب بعضی از این تنظیمات را آموزش می‌بینید ولی تنظیمات کامل و محاسبات آن را در دوره‌های بالاتر فراخواهید گرفت.

در ادامه قبل از شروع فرآگیری ریسندگی الیاف کوتاه در کارگاه و یا کارخانه به نکات مهم توجه کنید و آنها را کاملاً رعایت نمایید.

رعایت ایمنی و توصیه‌های سرپرستان سالن‌های ریسندگی نیز جزئی از شایستگی‌ها است که فراگرفتن آن برای رسیدن مهارت ریسندگی الزامی می‌باشد.

دستورالعمل‌های کلی در مورد ایمنی و عملیات کارگاهی:

قبل از حضور در کارگاه و یا شروع به کار، برای جلوگیری از خسارات‌های بدنی و اقتصادی، برخی از مقررات و دستورالعمل‌ها به ترتیب یادآوری می‌شود تا هنرجویان در زمان بازدیدها یا آموزش در کارخانه‌ها به این موارد توجه لازم را داشته باشند.

۱ همیشه در کارخانه از لباس کار مناسب کرم پرنزگ (بز) استفاده کنید، سعی نمایید دکمه‌های جلو لباس به صورت باز نباشد به خصوص آستین‌های لباس کار را به وسیله دگمه یا کش ببندید.

۲ از بردن دست خود به داخل قطعات ماشین، حتی در موقع توقف، بدون اطلاع مسئول مربوطه جداً خودداری نمایید.

۳ بدون اطلاع مسئول مربوطه به هیچ وجه اقدام به راه اندازی ماشین نکنید.

۴ از نزدیک شدن به فلکه‌های ماشین‌ها که در حال کار است، به خصوص، نزدیک کردن دست به قسمت چرخ‌دنده جداً خودداری نمایید و در این مورد اگر چنانچه نیاز به بررسی باشد، حتماً ماشین در حال توقف و با اطلاع مسئول مربوطه باشد.

۵ به علائم و دستورات بازدارنده و هشدارهای لازم، در هر قسمت توجه کامل کنید.

۶ خارهای روی سیلندرهای ماشین کارد حتی در حال توقف ماشین بسیار خطرآفرین است. عمل تمیزکاری و یا گیج گذاری و بررسی‌ها باید با احتیاط کامل انجام شود.

۷ چنانچه روغن یا مایعی در محیط کار پخش شود، بلافضله آن را تمیز کنید؛ زیرا عدم توجه به این مسئله باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود.

۸ بعضی قسمت‌های کارگاه مانند قسمت حلاجی و کارد به خصوص در سیستم‌های قدیمی، دارای گرد و غبار است. اگر در چنین جایی یا جای مشابه دیگر کار می‌کنید، حتماً از ماسک‌های مخصوص ضدگرد و غبار استفاده کنید.

۹ ابزار و قطعات را به طور صحیح به کار ببرید و بعد از استفاده در جای مخصوص خود قرار دهید.

۱۰ زمانی که نحوه کار ماشین توسط مربی توضیح داده می‌شود، از تکیه دادن به ماشین، حتی در حال توقف جداً خودداری نمایید.

۱۱ در صورت لزوم از وسایل ایمنی استفاده کنید.

۱۲ در زمان بازدیدها و آموزش سعی کنید، مشاهدات و اطلاعات کسب شده را یادداشت کنید و به صورت گزارش تهیه کنید.

۱۳ در این کتاب سعی شده است از تکنولوژی روز دنیا و آنچه در ریسندگی پنبه‌ای استفاده می‌شود، اطلاعاتی بیان شود. شما هنرجویان گرامی حداقل ۵ یا ۶ سال دیگر به مشاغلی در این رشته دست خواهید یافت.

سعی بر این بوده است که مفاهیم تکنولوژی‌های روز ریسندگی به شما آموزش داده شود.

۱۴ برای تکمیل آموزش ریسندگی، اسلاید و فیلم و پاورپوینت‌های متنوعی از عملیات ریسندگی آماده شده است که به تدریج در اختیار شما قرار خواهد گرفت. شما باید ضمن مشاهده آنها، گزارش‌هایی را تهیه کنید و به هنرآموزтан تحويل دهید. این کار به درک صحیح شما از عملیات ریسندگی کمک می‌کند.

۱۵ بعضی از دستگاه‌ها و سیستم‌های مطرح شده در کارگاه‌های شما موجود نیست. ضمن تلاش برای تهیه آنها از شما انتظار می‌رود تا در موقعي که برای بازدید اعزام می‌شوید، کاملاً آگاهانه و با تفکر به بازدیدها نگاه کنید تا از آنها بهره لازم را ببرید.

انبار کارخانه ریسندگی

هر کارخانه‌ای به انبار مواد اولیه و محصول تولید شده خود نیاز دارد. کارخانه‌های ریسندگی الیاف کوتاه نیز دارای انبار می‌باشند. اما انبار مواد اولیه و انبار محصولات در کارخانه‌های ریسندگی معمولاً از هم جدا می‌باشند. مهم‌ترین ماده اولیه کارخانه‌های ریسندگی الیاف پنبه و الیاف مصنوعی می‌باشد. الیاف پنبه را به صورت بسته‌بندی خاصی که عدل پنبه نام دارد، به انبار کارخانه می‌آورند و پس از دریافت برچسب در محل مناسبی از انبار روی هم قرار می‌دهند.

۱ مهم‌ترین خصوصیات ساختمن انبار الیاف عبارت‌اند از:

۱ آب باران به انبار نفوذ نکند.

۲ به مدت طولانی نور خورشید روی پنبه‌ها نتابد.

۳ سیستم اطفای حریق مناسب داشته باشد.

۴ رطوبت ودمای انبار به گونه‌ای باشد که موجب پوسیدگی و کپک زدن الیاف پنبه نشود.

۵ برای جوندگان و حشرات راه نفوذ نداشته باشد.

۶ راهی برای ورود پرنده‌ها به داخل انبار موجود نباشد.

۷ انتقال عدل‌ها به سالن ریسندگی به آسانی میسر باشد.

مسئولان انبار در هنگام ورود محموله‌های جدید، مقدار و تعداد آن را ثبت می‌کنند و از طرفی هنگام تحويل عدل‌ها به سالن ریسندگی نیز در فرم‌های خاصی آن را ثبت می‌کنند.

این کار باعث می‌شود مسئولان کارخانه به‌طور پیوسته از موجودی انبارهای خود مطلع باشند تا در فرصت مناسب مواد اولیه لازم را خریداری کنند. شکل ۱ نمونه یک عدل پنبه مشاهده می‌شود.



شکل ۱- عدل پنبه



شکل ۲- حمل عدل‌های پنبه و چیدمان عدل‌ها روی هم

بعد و وزن عدل‌های پنبه در هر کشور کمی با هم متفاوت است. در ایران ابعاد تقریبی آن $120 - 70 - 140$ سانتی‌متر و وزن عدل‌های پنبه در ایران بین 180 تا 250 کیلوگرم می‌باشد. عدل‌ها را با دستگاه خاصی به نام لیفتراک حمل می‌کنند. بر طبق استاندارد لیفتراک بهتر است از نوع برقی باشد. شکل ۲ یک نمونه لیفتراک مشاهده می‌شود.

بحث کلاسی



با هم کلاسی‌های خود در باره اینکه چرا نباید لیفتراک‌ها بنزینی و یا گازوئیلی باشند، بحث کنید.

پس از آنکه موجودی انبار از مقدار مشخصی کمتر شود، عدل‌های پنبه جدید خریداری می‌کند. از نظر مهندسین و مسئولین سالن ریسندگی، بهتر است از همان پنبه‌های قبلی خریداری شود؛ زیرا در صورتی که پنبه‌های جدید از نظر مشخصات با پنبه قبلی تفاوت زیادی داشته باشند، صدها مورد تنظیم جدید باید روی ماشین‌ها اعمال شود که این کار نیازمند محاسبات و ساعت‌ها کار مداوم است. مهم‌ترین مشخصه الیاف پنبه در تنظیمات، طول مؤثر الیاف پنبه می‌باشد. اگر طول مؤثر الیاف جدید با الیاف قبلی یکسان یا به هم نزدیک باشد به راحتی پنبه جدید جایگزین پنبه قبلی می‌شود. مشخصه دیگر، مقدار و نوع ضایعات همراه الیاف پنبه می‌باشد. در صورتی که الیاف پنبه قدیم و جدید از نظر میزان ضایعات و نوع آن تفاوت اساسی داشته باشند، تغییر در تنظیمات دستگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

عملیات ریسندگی الیاف کوتاه

ریسندگی الیاف کوتاه به سه گروه ریسندگی پنبه‌ای - ریسندگی مخلوط الیاف پنبه با الیاف مصنوعی و ریسندگی الیاف مصنوعی تقسیم می‌شود. هرچند که ماشین‌ها و ابزار مورد استفاده در هر سه ریسندگی به هم شبیه هستند، ولی تفاوت‌هایی در انواع قطعات مورد استفاده و تنظیمات و فاصله بین اجزا و سرعت ماشین‌آلات وجود دارد.

کارهایی که باید روی الیاف انجام شود تا به نخ تبدیل شوند، عبارت‌اند از: باز کردن توده الیاف از همدیگر، تمیز کردن و جدا کردن ضایعات، ایجاد یک رشته ضخیم از الیاف، صاف و یکنواخت و موازی کردن و مخلوط کردن الیاف موجود در رشته تولیدی (فتیله)، لاغر و نازک کردن رشته تولیدی و در نهایت تاب دادن این رشته و ایجاد نخ می‌باشد. در گذشته تمامی این عملیات را با دست انجام می‌دادند و نخ را تولید می‌کردند.

اما ساختن نخ با دست جواب‌گوی جمعیت رو به رشد انسان‌ها نبود، در نتیجه ماشین‌آلاتی برای این کار ساخته شد. هر کدام از این ماشین‌آلات، همان کارهایی که قبلًا با دست انجام می‌شد را با سرعت و دقیق بسیار بالایی انجام می‌دهند.

کلیه عملیات ریسندگی الیاف کوتاه عبارت اند از:

- **BLOWROOM** حلاجی باز کردن و تمیز کردن الیاف
- **CARDING** کاردینگ باز کردن و تمیز کردن و تولید رشته ضخیم (فتیله)
- **DROW FRAME** هشت لانکی (کشش) مخلوط کردن و موازی کردن الیاف
- **COMBING** شانه زنی جدا کردن الیاف کوتاه و موازی کردن الیاف
- **RING Spinning** نیم تاب و تمام تاب و اتوکنر لاغر کردن رشته و تاب دادن نخ و تولید بسته بزرگ نخ
- **ROTOR Spinning** روتور لاغر کردن رشته و تاب دادن نخ و تولید بوبین^۱ نخ
- **AIRJET Spinning** ایر جت لاغر کردن رشته و تاب دادن نخ و تولید بوبین نخ
- **FRICTION Spinning** اصطکاکی لاغر کردن رشته و تاب دادن نخ و تولید بوبین نخ

حلاجی

حلاجی، اولین عملیاتی است که از طریق ماشین آلات بر روی الیاف کوتاه در کارخانه ریسندگی انجام می‌شود. هدف از عملیات حلاجی، باز کردن الیاف، تمیز کردن و مخلوط کردن آن می‌باشد. برای اجرای این اهداف به ماشین آلاتی احتیاج می‌باشد. قبل از هر عملی باید الیاف در داخل دستگاه تغذیه شود. این کار به روش‌های مختلفی انجام می‌شود.

ضایعات حلاجی

همان طور که گفته شد وظیفه حلاجی باز کردن و تمیز کردن الیاف می‌باشد. در توده الیاف تغذیه شده به ماشین‌ها این مواد وجود دارد:

- الیاف پنبه
- تکه‌های سیم آهنی که با آنها عدل‌ها را می‌بندند. (به خاطر بی‌احتیاطی وارد خط می‌شود)
- پیچ و مهره، سکه، دسته کلید و...
- غوزه خشک شده و برگ خشک شده پنبه
- حشرات مرده
- سنگ و خاک

به جز الیاف پنبه، بقیه مواد ذکر شده باید جدا شوند. برای جداسازی هر کدام از مواد روش‌هایی وجود دارد و دستگاه‌های خاصی ساخته شده است. هر کدام از این دستگاه‌ها اجزای گران قیمتی دارند که باید از آنها مراقبت به عمل آید. برخورد اجسام فلزی با قطعات دستگاه‌ها می‌تواند باعث خسارت به آن دستگاه و در نتیجه خرابی دستگاه و ایجاد ضررهای فراوان شود. از طرفی برخورد آهن یا فلزات با قطعات فولادی دستگاه منجر به ایجاد جرقه و آتش‌سوزی می‌گردد.

فکرکنید

ایجاد جرقه چه ضرری برای دستگاه می‌تواند داشته باشد؟



۱- بوبین، بسته‌ای حاوی ۲ تا ۳ کیلوگرم نخ می‌باشد.

تغذیه با دست

در این روش کارگران به کمک دست و یا چنگک‌هایی الیاف را از توده الیاف پنبه باز کرده و در داخل دستگاه و یا روی نوار نقاله مربوطه قرار می‌دهند. در صورتی که لازم باشد از دو نوع الیاف استفاده شود، کارگر آن را به صورت لایه‌لایه روی هم قرار می‌دهد و به دستگاه تغذیه می‌کند.



شکل ۳- یک نوع سیستم تغذیه حجمی

تغذیه به روش حجمی

الیاف را می‌توان بر اساس حجم آنها، به دستگاه‌های حلاجی تغذیه کرد. در واحدهای ریسندگی کوچک یک یا دو تغذیه‌کننده قرار دارد ولی در سالن‌های بزرگ حلاجی می‌توان چند تغذیه‌کننده حجمی را در کنار هم قرار داد و برای هر کدام الیاف مورد نظر را مشخص کرد.

شکل ۳ یک نمونه دستگاه تغذیه حجمی مشاهده می‌شود.

فعالیت کلاسی



شکل ۴- ماشین تغذیه حجمی

شکل ۴ یک نوع ماشین تغذیه مشاهده می‌شود. آن را شرح دهید.

در شکل ۴ اپراتورهای دستگاه یک نکته زیست‌محیطی را رعایت نکرده‌اند. آن نکته چیست؟

تغذیه به روش وزنی

در این روش الیاف توسط وسایل خاصی توزین شده و سپس روی نوار نقاله دستگاه ریخته می‌شود. در این نوع ماشین‌ها ترازو روی نوار نقاله وجود دارد و به راحتی با باز شدن دریچه آن، الیاف روی نوار نقاله می‌ریزد. شکل ۵ نمونه سیستم تغذیه با یک ترازو را نشان می‌دهد.



شکل ۵- سیستم تغذیه با یک ترازو (وزنی)

بعضی از این ماشین‌ها دارای چند سیستم توزین می‌باشند تا علاوه بر بالا رفتن سرعت کار، امکان تغذیه وزنی چند نوع الیاف نیز میسر باشد. در این روش هر کدام از ترازوها مقدار خاصی الیاف را روی نوار نقاله می‌ریزد. به عنوان مثال در شکل ۶ دستگاهی با سیستم تغذیه چند ترازوی مشاهده می‌شود. در هنگامی که کلید استارت حرکت نوار نقاله زده می‌شود هر سه نوع الیاف مورد نظر به صورت لایه‌لایه روی هم قرار می‌گیرند. شکل ۶ نمونه دستگاه تغذیه وزنی چند ترازوی مشاهده می‌شود.



شکل ۶- دستگاه تغذیه وزنی چند ترازوی و عملکرد درون آن

پرسش




تعداد ترازوها و محل قرارگیری آنها را در شکل ۶ مشخص کنید.

مخلوط کردن الیاف

در سالن حلابی ابتدا عدل‌های مختلف را باز کرده و سپس با هم مخلوط می‌کنند تا یکنواخت و همگن شوند. در مورد الیاف پنبه این کار باید حتماً صورت گیرد؛ زیرا ممکن است، عدل‌ها از نواحی مختلف به کارخانه آورده شده باشند و از نظر کیفیت یکسان نباشند. گاهی پنبه‌ای که حتی از یک مزرعه به کارخانه آورده می‌شود به علت یکسان نبودن شرایط خاک و نحوه آبیاری، ممکن است کاملاً یک دست نباشد، از این جهت برای یکنواخت کردن محصول، باید الیاف را با هم مخلوط کرد. این کار به کمک دست و یا با ماشین‌های تغذیه انجام می‌گیرد. برای مخلوط کردن الیاف در این روش به کمک دست، لایه‌هایی از عدل پنبه را برمی‌دارند و برروی هم قرار می‌دهند. این کار ممکن است به کمک ماشین‌آلاتی انجام شود که به عنوان تغذیه وزنی و یا حجمی عمل می‌کنند. سپس در طی مراحل بعدی الیاف کاملاً با هم مخلوط می‌شوند.

جداسازی آهن از الیاف

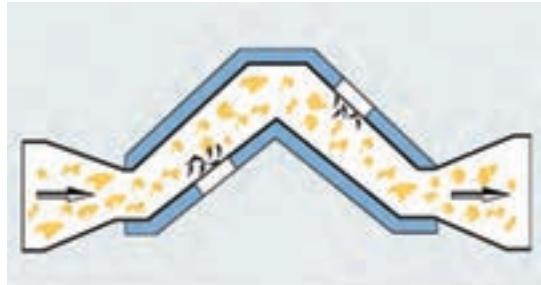

شکل ۷- جداکننده آهن

سیم آهنی بسته‌بندی عدل‌ها، پیچ و مهره و هر چیز فلزی دیگری که همراه توده الیاف وارد زننده‌ها می‌شود، باعث خراب شدن زننده‌ها می‌گردد. آهنربا به راحتی می‌تواند آهن را به خود جذب کند؛ بنابراین کافی است آهنربا را در مسیری قرار دهید که آهن‌های همراه الیاف به ناچار از آن مسیر عبور می‌کنند.

مسیرهایی برای این کار طراحی شده است که مسیر شکل ۷ از همه مسیرها بهتر و ساخت آن نیز آسان‌تر است.

انواع زننده‌ها

زننده به معنی ضربه زدن به الیاف است. در حلاجی میخ‌های فولادی تیزی بر الیاف ضربه زده و آنها را از هم باز می‌کنند. به این میخ‌ها خار می‌گویند. در حلاجی این خارها در ابتدای کار حلاجی درشت‌تر و محکم‌تر می‌باشند و به تدریج هر چه الیاف بازتر می‌شوند خارهای زننده‌ها طریف‌تر می‌شوند. خارها در اثر کار زیاد، کند می‌شوند و باید آنها را تیز نمود. برای تیز کردن خارها از سمباده‌های مخصوصی استفاده می‌کنند. در اثر برخورد اجسام سخت خارها می‌شکنند که باید آنها را تعویض کرد.

شکل ۸ ترتیب نازک شدن خارها در حلاجی



شکل ۸- ترتیب نازک شدن خارها در حلاجی


ترتیب استفاده از این خارها در حلاجی را مشخص کنید و علت آن را بیان کنید.

فعالیت کلاسی



نحوه تعویض خارهای زننده‌ها

وقتی اجسامی مثل تکه آهن به خارها برخورد کند و یا در اثر کار زیاد خارهای زننده‌ها خراب شوند، باید آن را تعویض کرد. با توجه به انواع زننده‌ها، سه روش برای این عمل وجود دارد:

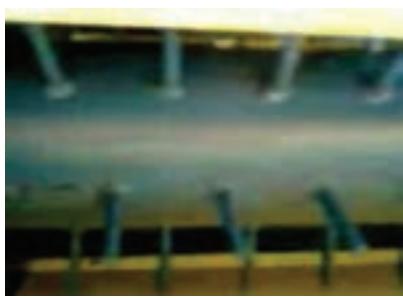

شکل ۹- زننده جوشکاری شده



شکل ۱۰- زننده پین دار



شکل ۱۱- زننده خاردار با تراکم متوسط



شکل ۱۲- زننده خاردار با تراکم زیاد

۱ زننده‌هایی که خارها را روی سطح زننده با جوشکاری متصل می‌کنند. شکل ۹ یک نمونه را نشان می‌دهد. در این نمونه، خارها را روی زننده مجدداً جوش می‌دهند و سپس آنها را تیز می‌کنند.

۲ زننده‌هایی که خارهای آن هر کدام به طور جداگانه پیچ مخصوص به خود را دارند با بازکن کردن پیچ، خار زننده‌ها جدا می‌شود. خار نو به جای آن بسته می‌شود. با سمباده زدن سطح خارها را با هم یکنواخت می‌کنند. شکل ۱۰ این نوع زننده را نشان می‌دهد.


۳ زننده‌هایی که خارهای آنها روی صفحات فلزی مخصوصی پروژ شده است. (شکل ۱۱) برای تعویض هر صفحه کافی است با آچار آلن، پیچ‌ها را باز کنید و صفحه معیوب را بردارید و صفحه جدیدی را در محل آن قرار دهید و سپس همه پیچ‌های آن را ببندید.

۴ زننده‌هایی که دندانه اره‌ای هستند و از رشته‌های فلزی دندانه اره‌ای که با دقیقت در کنار هم پیچیده شده‌اند، ساخته شده است. تعویض خارها از طریق باز کردن نوار اره‌ای و جایگزین کردن نوار جدید انجام می‌شود. این عمل توسط گروه متخصص این امر انجام می‌شود. (شکل ۱۲)


تنظیمات میله‌های اجاقی

میله‌های اجاقی یکی از پرکاربردترین وسایل جهت جدا کردن ضایعات الیاف پنبه می‌باشند. میله اجاقی به صورت تعدادی مثلث با شکل خاص و در کنار هم می‌باشند. این میله‌ها به صورت نیم‌دایره و در کنار هم و با فاصله قابل تنظیم از خارهای زننده قرار دارند. هرچه مقدار فاصله نوک تیز مثلث از زننده کمتر باشد، ناخالصی بیشتری گرفته می‌شود ولی به همراه آن مقداری الیاف هم به مخزن ضایعات فرستاده می‌شود. ولی هرچه این فاصله زیادتر شود، الیاف کمتری همراه ضایعات حذف می‌شود ولی همراه الیاف اصلی، مقداری ضایعات نیز فرستاده می‌شود. هر دو وضعیت نامناسب است، بنابراین باید مقدار این فاصله را با دقت انتخاب کرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.


در روش‌های مدرن، سنسورهایی وجود دارد که به طور مداوم وضعیت میله‌های اجاقی، مقدار ضایعات و تمیزی الیاف را کنترل می‌کنند و در صورت لزوم به موتورهای سروپله‌ای، دستور تغییر تنظیمات صادر می‌شود. شکل ۱۳ نشان می‌دهد که فاصله میله‌های اجاقی را با چرخش مثلث‌ها تعییر داد و در نتیجه تنظیمات مناسبی به دست آورد.

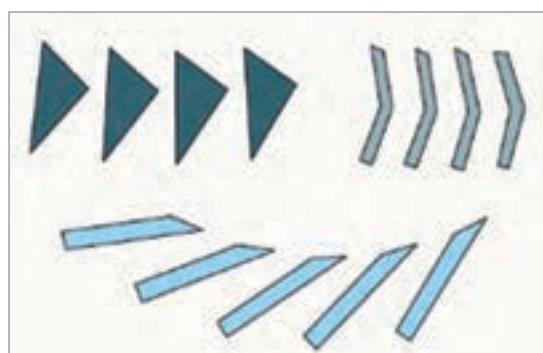


اشکال مختلف میله‌های اجاقی

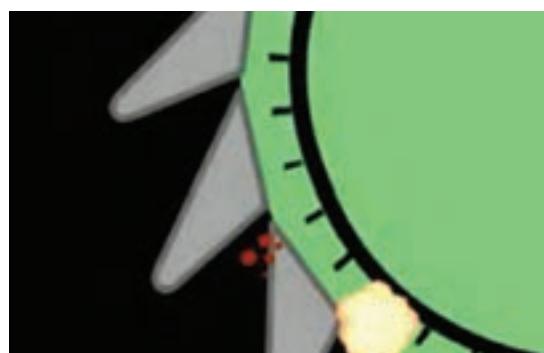


نحوه داسازی ضایعات

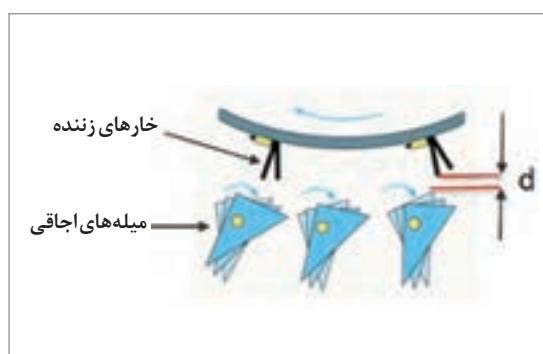

شکل ۱۳- تنظیمات میله اجاقی و انواع آن

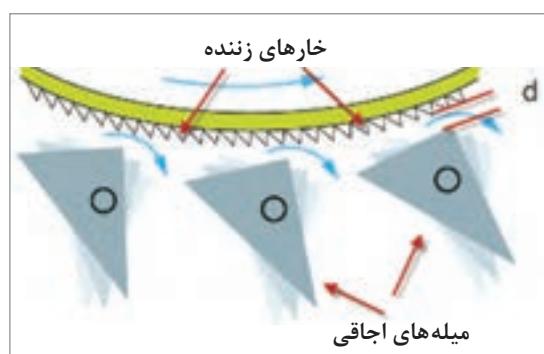

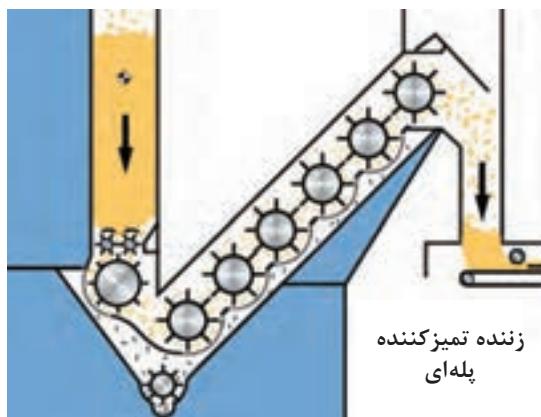

شکل ۱۴- دستگاه بازکننده پلهای

زننده پلهای

این دستگاه بازکننده و زننده از تعدادی زننده که با زاویه ۴۵ درجه در کنار هم، قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. جهت گردش تمام زننده‌ها یکسان است و الیاف به پایین ترین زننده تغذیه می‌شوند و در اثر جریان هوا و نیروی گریز از مرکز در حین بازشدن و تمیز شدن به زننده‌های بالاتر منتقل می‌گردند تا بالاخره به آخرین زننده رسیده و از کanal خروج به بیرون منتقل می‌شوند. شکل ۱۴ تصویر شماتیک این نوع زننده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵

فعالیت کلاسی



با توجه به شکل ۱۵ محل خروج ضایعات، ورود و خروج الیاف و محل جمع‌آوری ضایعات را نشان دهید.

نشان دهید که قدرت تمیزکنندگی و بازکنندگی در این دستگاه‌ها بیشتر از انواع دیگر زننده است.

تنظیمات مربوط به چاقویی‌ها

برای جداسازی ضایعات، می‌توان از چاقویی‌ها استفاده کرد چاقویی‌ها در واقع صفحه‌های منحنی شکلی هستند که سطح مقطع شبیه یک چاقو دارند. طرف تیز چاقویی‌ها را با فاصله مناسبی از زننده‌ها قرار می‌دهند و ضایعات در اثر تماس با چاقویی‌ها ریزش می‌کنند و درون یک جعبه جمع‌آوری می‌شوند. پس از پر شدن جعبه، آن را تخلیه می‌کنند. هر چه فاصله‌نوک چاقویی‌ها از خارهای زننده کمتر شود، ضایعات بیشتری جداسازی می‌شود. شکل ۱۶ این تنظیمات و تأثیر آنها را نشان می‌دهد.




شکل ۱۶- تنظیمات چاقویی‌ها

هر چه این فاصله بیشتر شود، ضایعات را بهتر حذف می‌کند ولی مقدار بیشتری الیاف نیز به ضایعات راه می‌یابد.

زننده اکسی فلو

انواع زننده‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، توده الیاف را فقط یکبار محفظه بازکننده و تمیزکننده الیاف، رد می‌کند. اما طرز کار زننده اکسی فلو به گونه‌ای است که توده الیاف در اثر جریان هوا و راهنمایی که در داخل دستگاه قرار داده شده است، مسیری مارپیچ را روی زننده، می‌پیماید. و با هر بار چرخش قدرت زنندگی و تمیزکنندگی دستگاه به چند برابر افزایش می‌باید.

شکل ۱۷ نمای از این دستگاه و عملکرد آن را نشان می‌دهد.

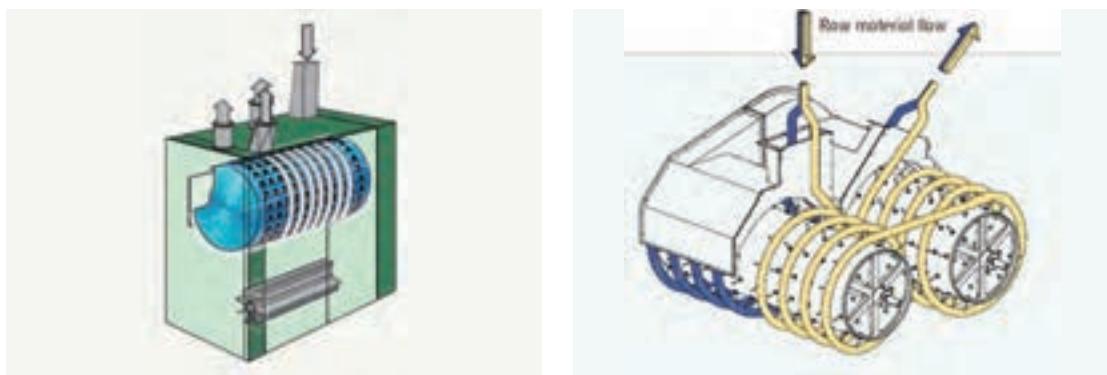

شکل ۱۷- زننده‌های آکسی فلو


نوع دیگری از این نوع زننده وجود دارد که به جای یک زننده دارد، دو زننده دارد و توده الیاف پس از انتهای مسیر زننده اول، وارد محوطه زننده دوم می‌شود تا همین عمل روی زننده دوم هم انجام شود، این نوع زننده‌ها علی‌رغم قدرت خوبی که در تمیزکنندگی دارند ولی با تغییر فشار هوا، الیاف به دور زننده می‌پیچند و از کار می‌افتد. برای راه اندازی مجدد باید تمام الیاف بین تیغه‌های زننده را تمیز کرد و سپس دوباره دستگاه را روشن کرد.

زننده افقی


این زننده‌ها دارای دو عدد زننده است که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند و علاوه بر تمیز کردن، الیاف را از هم باز می‌کنند.

شکل ۱۸ مسیر عبور الیاف در این نوع زننده را نشان می‌دهد.

آیا می‌توانید بگویید بگویید ضایعات به کجا می‌روند؟

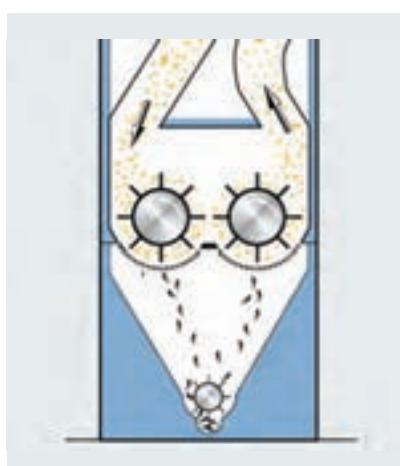

شکل ۱۸- زننده افقی

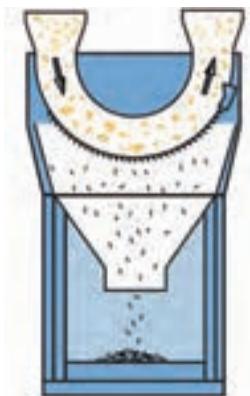

شکل ۱۹- تمیزکننده بدون زننده

تمیزکننده بدون زننده

این نوع زننده از طریق حرکت دادن توده‌های الیاف از روی میله‌های اجاقی عمل تمیز کردن الیاف را انجام می‌دهد. شکل ۱۹ نمای شماتیک و مسیر حرکت الیاف را نشان می‌دهد.



شکل ۲۰- زننده کرشنر

زننده کرشنر

در ریسندگی پنبه‌ای باز کردن الیاف و جدا کردن ضایعات اهمیت زیادی دارد. یکی از زننده‌های دیگر زننده سه بازویی یا زننده کرشنر نامیده می‌شود که در شکل ۲۰ مشاهده می‌کنید. در این زننده سه بازو با طول حدود یک متر وجود دارد که بر روی آنها خارهای ضخیمی وجود دارد. با برخورد نوک خارها به الیاف و سایش الیاف همراه با ضایعات به میله‌های اجاقی که در زیر زننده‌ها قرار دارد، ضایعات گیاهی جدا می‌شود.

- ۱ بازو و خارهای زننده کرشنر
- ۲ میله‌های اجاقی


ماشین تولید بالش

آخرین مرحله در قسمت حلاجی استفاده از ماشین بالش یا متکاپیچ است. پس از آنکه الیاف مراحل بازشدن و تمیز شدن را طی کرد برای آنکه به طور مناسبی برای استفاده در مرحله بعدی (ماشین کارد) جمع‌آوری و آماده شود، به وسیله این ماشین، به صورت لایه، متکاپیچی می‌شود.

عملیاتی که در این مرحله انجام می‌گیرد عبارت‌اند از:

- ۱ باز شدن بیشتر و تمیز شدن الیاف: که توسط قسمت بازکننده انجام می‌گیرد.
- ۲ یکنواخت کردن لایه الیاف: که به وسیله کنترل ارتفاع الیاف در ناوдан جلوی ماشین یا به وسیله کنترل حجمی الیاف توسط دستگاه پیانو و مخروطی‌ها انجام می‌گیرد.
- ۳ متراکم کردن الیاف و پیچیدن به صورت بالش: که توسط آبکش‌ها و غلتک‌های کالندر در قسمت تهیه بالش انجام می‌شود.

شکل ۲۱ نمایی از ماشین بالش و قسمت تغذیه را نشان می‌دهد.

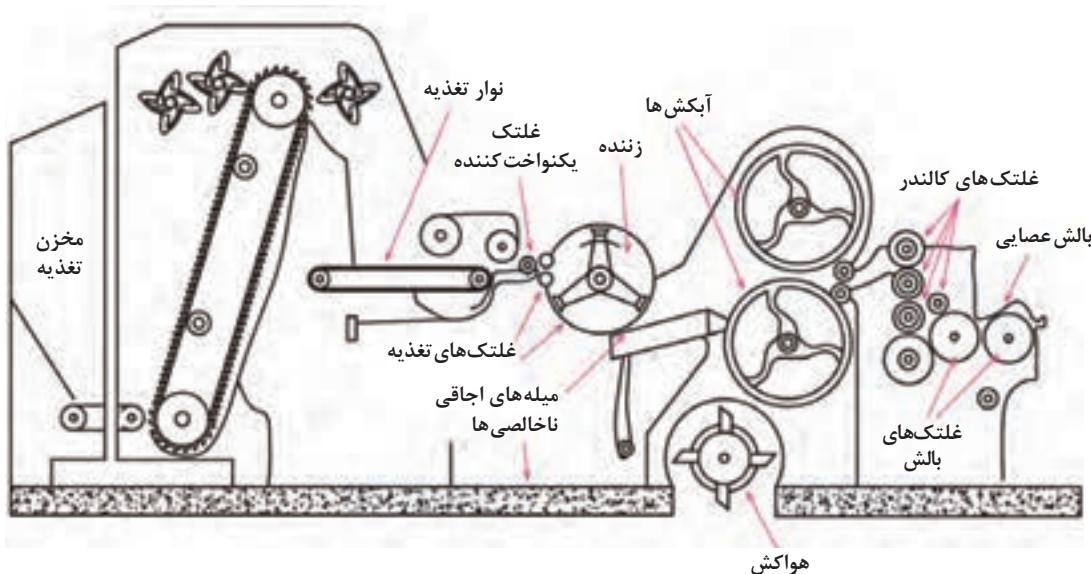

شکل ۲۱-نمایی از ماشین تولید بالش و بخش تغذیه آن

در حال حاضر ریسندگی پنبه‌ای با روش تولید بالش منسخ شده است و به همین دلیل توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نمی‌شود. در این روش بسته‌هایی از لایه الیاف تولید می‌شود این بسته‌ها که بالش (lap) نامیده می‌شوند به سالن عملیات کارдинگ منتقل می‌شود. در روش جدید، توده‌های کوچک الیاف که در هوا شناور می‌شوند، از طریق دمیدن و مکش هوا به طرف ماشین‌های کارد منتقل می‌شوند. الیاف در داخل لوله‌هایی به قطر ۵۰ الی ۵۰ سانتی‌متر و به کمک فشار هوا به حرکت درمی‌آید.

فعالیت عملی



- ۱ ضایعات سالن حلاجی را به صورت صحیح در ظروف یا مکان‌های خاص ضایعات، جمع‌آوری کنید.
- ۲ سیگنال چراغ‌های راهنمایی را در ماشین‌های مختلف حلاجی فرا بگیرید.
- ۳ کنترل‌های مختلف ماشین‌ها را یاد بگیرید و آنها را راه‌اندازی کنید تا در موقع نیاز استفاده کنید.
- ۴ هنگام بروز هرگونه خطر، ماشین را به کمک دکمه‌های اضطراری، خاموش کنید.
- ۵ هنگام تغذیه الیاف به تسممه نقاهه تغذیه، قطعات فلزی، چوبی، تکه‌های نخ جوت و پروپیلن، قطعات لفافه عدل پنبه، الیاف روغنی و... را جدا کنید و به جای دیگر انتقال دهید.
- ۶ در مخلوط اتوماتیک عدل‌ها سعی کنید تغذیه آنها به صورت یکنواخت صورت گیرد.
- ۷ فیلترها را نظافت کنید و کیسه‌های ضایعات آنها را خالی کنید.
- ۸ انتقال صحیح مواد در خطوط سالن حلاجی را کنترل کنید.
- ۹ در تغذیه با سیستم شوت فید مطمئن شوید که جریان الیاف از حلاجی به ماشین‌های کارد به صورت یکنواخت صورت می‌گیرد.



نظافت ماشین آلات حلاجی، جداسازی، و تفکیک ضایعات

- ۱ در زمان های استراحت و یا تعویض شیفت ضایعات را به صورت صحیح جابه جا کنید.
- ۲ ماشین را به کمک پرسنل تعمیر کار، نظافت و سرویس کنید.
- ۳ سعی کنید که اطراف ماشین همیشه تمیز باشد.
- ۴ وقتی که محل جمع آوری ضایعات پر می شود، آنها را انتقال دهید.
- ۵ قطعات فلزی را در قسمت جمع آوری این قطعات دسته بندی کنید.
- ۶ ضایعات را به مکان هایی که برای آنها در نظر گرفته شده است، انتقال دهید.
- ۷ ضایعات را دسته بندی کنید و آنها را با هم مخلوط نکنید.
- ۸ هنگام انتقال ضایعات، آنها را توزین و ثبت کنید.

اپراتوری ماشین آلات سالن حلاجی

- ۱ مطمئن شوید که عدل هایی که از انبار الیاف سالن حلاجی منتقل می شوند، صحیح وارد شده اند.
 - ۲ مطابق برنامه وارد شده عدل ها را بچینید.
 - ۳ چنانچه سیستم باز کننده عدل دستی و یا نیمه اتوماتیک است و نیاز به پارتی گیری دارد، عدل های مختلف را مرتب بچینید که طبق برنامه داده شده باشد.
 - ۴ تسمه های عدل ها را باز کنید و کلیه تسمه ها و لفاف عدل ها را جمع کنید و به محل خاص جمع آوری آنها انتقال دهید.
 - ۵ کناره های عدل های باز شده را که احیاناً چرب یا کثیف می باشد، پاک کنید.
 - ۶ مطمئن شوید که اطلاعات عدل ها، درست اعلام شده است.
 - ۷ ابزار انتقال و باز کردن عدل ها مانند سیم بر و چرخ انتقال را به صورت صحیح استفاده کنید.
 - ۸ هنگام تغذیه دستی، مطمئن شوید که کد رنگ بندی خاص مخلوط قابل استفاده در دسترس محل تغذیه باشد.
 - ۹ میزان تغذیه برای ماشین بعدی را کنترل کنید.
 - ۱۰ هنگام روشن کردن ماشین های سالن حلاجی رعایت موارد زیر ضروری است؛ به خصوص در سالن هایی که دارای سیستم شوت فید هستند.
- الف) روشن نمودن فیلتر روتاری
- ب) روشن نمودن فن های ماشین های کار که به خط ماشین آلات حلاجی متصل اند.
- پ) روشن نمودن ماشین های کار که به خط ماشین آلات حلاجی متصل اند.
- ج) روشن کردن فیلتر و کمپکتور جمع آوری کننده ضایعات مکش
- چ) روشن کردن فن های ضایعات ریز تمیز کننده پله ای
- د) روشن کردن تمیز کننده پله ای.



- ۱۱ چراغ‌های آلام مورد استفاده در ماشین‌آلات را دنبال کنید.
- ۱۲ دکمه‌های کنترل ماشین و عملکرد آنها را یاد بگیرید.
- ۱۳ دکمه‌های اضطراری ماشین‌ها را یاد بگیرید که موقع بروز خطر استفاده کنید.
- ۱۴ نهایت دقت را در کدبندی الیاف واریته‌های پنبه داشته باشید.

روانکاری در ماشین‌آلات حلاجی

هنگام روانکاری به نکات زیر توجه نمایید:

- ۱ محل مورد نظر، کاملاً از هر گونه آلودگی پاک گردد.
- ۲ روغن یا گریس مورد نظر تا زمانی که از کناره گریس خور خارج شود، تزریق گردد.
- ۳ توسط پارچه پنبه‌ای روغن‌های اضافی پاک گردد.
- ۴ درپوش محل مورد نظر بسته گردد.

۱	روانکاری بلبرینگ‌ها و سیلندرهای عدل شکن.
۲	بازدید سطح روغن و انجام روانکاری لازم در گیربکس‌ها و سیستم انتقال نیرو
۳	روانکاری بلبرینگ‌ها و یاتاقان‌های مربوط به تسمه انتقال مواد روی عدل شکن
۴	روانکاری بلبرینگ‌ها و یاتاقان‌های سیلندرهای مربوط به زننده حصیرها
۵	روانکاری بلبرینگ‌ها و یاتاقان‌های برس پاک کننده
۶	بازدید و کنترل سطح روغن گیربکس و بلبرینگ و یاتاقان مربوط به سیلندر تعذیه
۷	روانکاری کلیه بلبرینگ‌ها، یاتاقان‌ها، زنجیرها و محل‌های مورد نظر در داخل زننده حلاجی
۸	روانکاری بلبرینگ و یاتاقان‌های مربوط به بازکن روی محفظه زننده حلاجی و زنجیر مربوطه.


ارزشیابی شایستگی حلاجی غیراتوماتیک (بالش)

استاندارد عملکرد:	مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید نخ	
شرایط انجام کار:	کارگاه رسندگی و حلاجی	
مواد مصرفی:	مواد اولیه و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات	
ابزار و تجهیزات:	ابزارات و تجهیزات استاندارد و آمده به کار	
تجهیزات ایمنی:	وسایل ایمنی استاندارد	
شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:	آماده سازی الیاف - توزین الیاف - انجام محاسبات - نقل و انتقال الیاف	
نمونه و نقشه کار:	آشنایی با انواع الیاف آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف	
ابزار ارزشیابی:	۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار	
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:	باسکول - ترازوهای صنعتی، ماشین های بارگیری مانند لیفتراک و تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق	
ردیف	مرحله کار	ردیف
۱	آماده سازی عدل ها برای انتقال به دستگاه	۱
۲	کنترل میزان تعذیه	۲
۳	عملیات روشن کردن قسمت های مختلف دستگاه	۳
۴	تهیه بالش	۴
۵	جداسازی و تفکیک ضایعات	۵
۶	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۶
۷	شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۷
۸	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۸
*	میانگین نمرات	*
*	* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.	*

واحد یادگیری ۲

حلاجی اتوماتیک AUTOMATIC BLOWROOM

الیاف با مکش هوا وارد لوله های مخصوص شوت فید می شود و مراحل حلاجی را یکی بعد از دیگری می پیماید. در شکل شماره یک مجموعه از ماشین های حلاجی اتوماتیک را مشاهده می کنید. به چیدمان این ماشین آلات در کنار هم بربطق شکل ۲۲ خط حلاجی می گویند.

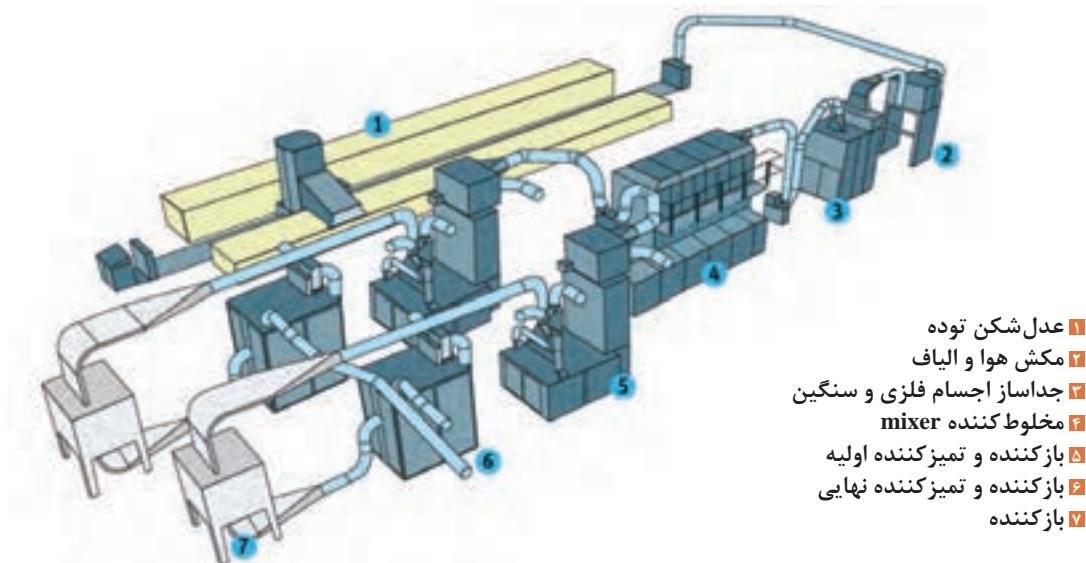

شکل ۲۲ - خط حلاجی

در روش شوت فید، عدل های پنبه را که به سالان رسندگی منتقل کرده اند به مدت حداقل ۲۴ ساعت زمان می دهند تا در این مدت، رطوبت الیاف با رطوبت سالن به یک اندازه برسد. این عمل باعث می شود تا میزان الکتریسیته ساکن کمتری بین قطعات در چرخش دستگاه و الیاف تولید شود و مشکلات کمتری را به وجود آورد.

حرکت الیاف در لوله ها

در سیستم های رسندگی مبتنی بر شوت فید میزان فشار هوا در نقاط مختلف با هم تفاوت دارد. به طوری که از فشار بسیار زیاد تا فشار منفی (مکش) متغیر است. این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا تفاوت فشار در نقاط مختلف خط حلاجی باعث به حرکت در آمدن اجسام و الیاف می شود.

- ۱ فشار بسیار زیاد هوا و برای انتقال توده الیاف بین دستگاه های مختلف
- ۲ فشار کم هوا ← برای هدایت الیاف به مسیرهای تعیین شده
- ۳ فشار جو ← برای سهولت در نشستن الیاف روی یکدیگر
- ۴ مکش کم هوا ← برای چسبیدن توده الیاف به یک جسم و کاهش سرعت توده الیاف برای مقاصد مشخص
- ۵ مکش بسیار زیاد هوا ← برای جداسازی هوا و گرد و غبار از توده الیاف



شکل ۲۳- نمونه اتصالات شوت فید

هر کدام از موارد مذکور در دستگاه‌هایی که شرح داده می‌شود، وجود دارد و با کمی دقیق می‌توانید آنها را پیدا کنید. برای تأمین مجموعه فشارهای بالا به دستگاه‌های تولید هوای مکش بسیار هوشمند احتیاج است. این دستگاه‌ها توسط رایانه کنترل می‌شوند تا همه چیز مطابق برنامه از پیش تعیین شده، انجام شود. در این نوع حللاجی حتی دریچه‌ها رانیز باید کنترل کرد تا در موقع لزوم آنها را بسته، باز و یا نیمه‌باز گذاشت. شکل ۲۳ نمونه لوله‌های متصل شده به یک دستگاه مشاهده می‌شود. میزان فشار هوای هر کدام از این لوله‌ها با بقیه تفاوت دارد.

انتقال الیاف

در روش شوت فید الیاف به کمک هواکش‌های مناسب به طرف ماشین‌های مختلف فرستاده می‌شود. در صورتی که مسیر بین دستگاه‌ها طولانی باشد از هواکش‌ها در میانه راه نیز استفاده می‌شود تا فشار هوای لوله‌ها افت نکند. شکل ۲۴ یک نمونه از این هواکش‌ها مشاهده می‌شود.



شکل ۲۴- تقویت فشار انتقال الیاف

فکرکنید

کاهش فشار در لوله‌ها چه مشکلی ایجاد می‌کند؟



ماشین عدل بازکن (BALE OPENER)

عدل‌های پنبه را به دستگاه عدل بازکن تغذیه می‌کنند. ماشین عدل بازکن برای تغذیه یکنواخت پنبه به خط حلاجی به کار می‌رود. ابتدا عدل‌های پنبه را به ترتیب خاصی در کنار یکدیگر قرار می‌دهند برای انجام این کار رعایت نکات زیر ضروری می‌باشد:

۱ عدل‌های پنبه را کاملاً صاف و در کنار خط راهنمای که بر روی زمین کشیده شده است، قرار دهید.

۲ بین عدل‌ها فاصله خالی وجود نداشته باشد.

۳ عدل‌ها را حداقل در دو گروه در کنار خط راهنمای و در کنار هم قرار دهید تا زمانی که یک گروه عدل پنبه تمام شد دستگاه عدل بازکن گروه دوم عدل‌ها را برداشت نماید و فرصت جایگزین کردن عدل‌ها برای اپراتور ماشین به وجود آید.

۴ سطح رویی عدل‌ها کاملاً صاف باشد و فروفتگی و برجستگی نداشته باشد.




شکل ۲۵- عدل بازکن اتوماتیک

شکل ۲۵ یک ماشین عدل بازکن در حین کار ملاحظه می‌شود.

اجزای ماشین عدل بازکن

۱ هد دستگاه

این قسمت وظیفه جدا کردن تکه‌های الیاف از عدل‌ها را به عهده دارد. این عمل توسط تیغه‌های مخصوصی که در ماشین تعییه شده است، انجام می‌گیرد. در هد دستگاه دو گروه تیغه چرخشی وجود دارد که هر گروه تیغه فقط در حرکت موافق با جهت خود به سمت پایین می‌آید و الیاف را از عدل‌ها جدا می‌کند. بدین ترتیب وقتی عدل بازکن به سمت چپ حرکت می‌کند تیغه سمت راست بالا می‌رود ولی تیغه سمت چپ به سمت پایین حرکت می‌کند و در عین حال با چرخش باعث جدا کردن الیاف می‌گردد. شکل ۲۶ این موضوع را به خوبی نشان داده است.

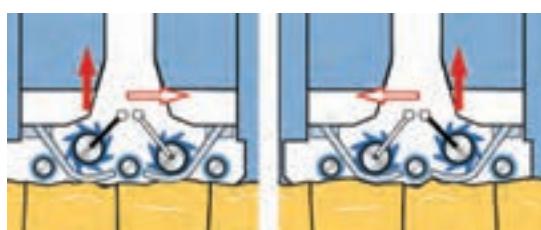

شکل ۲۶- نمای تیغه‌های دستگاه عدل بازکن و نمای داخلی هد دستگاه و زندنه آن

۲ شاسی عمودی دستگاه

این قسمت از دستگاه برای نگهداشتن هد دستگاه و تأمین حرکت هد دستگاه به سمت چپ و راست به کار می‌رود. با تنظیم سرعت حرکت افقی هد دستگاه و میزان برداشت عمقی تیغه‌ها، می‌توان مقدار الیاف تغذیه شده به خط حلاجی را تغییر داد. پس از آنکه دستگاه به انتهای عدل‌های چیده شده می‌رسد، هد از روی عدل‌ها بلند می‌شود و شاسی با چرخش 180° درجه‌ای، هد را در ابتدای عدل‌های طرف دیگر دستگاه قرار می‌دهد. در قسمت انتهای دستگاه مکنده هوای بسیار قوی وجود دارد که توده‌های الیاف را به داخل کanal انتقال الیاف می‌کشد. قدرت این مکندها بسیار زیاد است و قادر است فلزات، سنگ، پیچ و مهره، دسته کلید و اجسامی از این قبیل را نیز به داخل کanal بکشد.

۳ شاسی ثابت دستگاه و لوله انتقال الیاف

شاسی ثابت به صورت یک کanal توانالی فلزی و یک مسیر ریلی برای حرکت شاسی عمودی می‌باشد. دستگاه توسط موتور الکتریکی خاصی به حرکت در می‌آید. این موتور قادر است سرعت حرکت دستگاه را کم یا زیاد کند و جهت حرکت آن را تغییر دهد. کanal انتقال الیاف زمینی طوری ساخته شده است که با حرکت کردن دستگاه بر روی کanal، پوششی کشیده می‌شود و کanalی که تا قبل از آن باز بود به کanal بسته تبدیل می‌شود.


(شکل ۲۷)

۴ بخش کنترل دستگاه عدل بازکن

دستگاه عدل بازکن توسط یک پنل کامپیوترا کنترل می‌شود. فقط مسئولین سالن اجازه کار با این پنل را دارند و برای جلوگیری از دستکاری بی‌مورد دیگران، دستگاه دارای سیستم رمزگذاری می‌باشد. فقط کسانی اجازه کار با پنل را دارند که قبلًاً مجوز این کار را دریافت کرده باشند. شکل ۲۸ کanal انتقال الیاف (بخش زمینی) و پنل دستگاه مشاهده می‌شود.

۵ دستگاه‌ایجاد مکش در مسیر حرکت الیاف

حرکت الیاف در مسیر باید تداوم کافی داشته باشد و گرنۀ الیاف در نقاطی از مسیر جمع می‌شوند و مسیر مسدود می‌شود به همین خاطر تقویت کننده‌هایی در این مسیر قرار داده شده است. این تقویت کننده‌ها در حقیقت فن‌های تولید باد هستند و با ایجاد باد شدید حرکت توده‌های الیاف را در مسیر امکان‌پذیر می‌کنند. شکل ۲۹ یک تقویت کننده جریان الیاف مشاهده می‌شود.

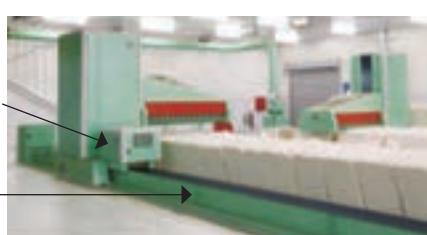

شکل ۲۷- در پوش گذاری روی کanal دستگاه عدل بازکن




شکل ۲۸- محل قرارگیری پنل دستگاه



شکل ۲۹- مکش هوا و فرستنده الیاف به خط حلاجی

در این نوع ماشین عدل بازکن، کanal روبازی در وسط شاسی وجود دارد که در موقع لزوم توسط یک روکش پوشیده می‌شود تا توده الیاف در همین مسیر جریان پیدا کنند. این عمل توسط قسمتی از ماشین که در شکل مشخص شده است، انجام می‌شود. روش کار به این صورت است که وقتی دستگاه در جهتی که فن نصب شده است حرکت می‌کند روکش لوله را جمع می‌کند و بر عکس وقتی دستگاه در جهت مخالف حرکت می‌کند، روکش روی کanal قرار می‌گیرد. شکل ۳۰ مکانیزم این عمل و اجزای داخلی عدل بازکن را مشاهده می‌کنید.

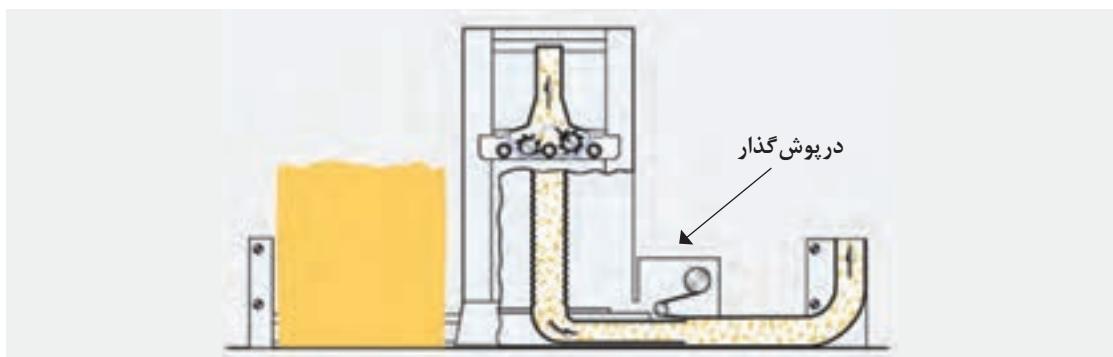

شکل ۳۰-نمایی از اجزای داخلی عدل بازکن



شکل ۳۱-عدل بازکن

شکل ۳۱ تصویر یک عدل بازکن مشاهده می‌شود، تفاوت این عدل بازکن با عدل بازکنی که شرح داده شده است در چیست؟

فعالیت کلاسی



شکل ۳۲-چیدمان ۸ قسمتی عدلها

چیدمان عدل‌های پنبه جلوی عدل بازکن

پس از مدتی کار کردن، طبیعی است که عدل‌ها تمام می‌شوند و برای جایگزین کردن آنها به چند ساعت زمان نیاز می‌باشد، در حالی که تولید در کارخانه ریسندگی نباید قطع شود. برای جلوگیری از این کار عدل‌ها را دو یا چند گروه مقابله و پشت دستگاه قرار می‌دهند و دستگاه را طوری تنظیم می‌کنند تا یک گروه از عدل‌ها را زودتر تمام کند و فرصت کافی برای جایگزین کردن عدل‌های پنبه وجود داشته باشد.

شکل ۳۲ چهار گروه پنبه مشاهده می‌شود.

این پنبه‌ها رنگی نیستند و منظور چهار نوع واریته پنبه است و منظور این است که حتی اگر پنبه‌ها از یک نوع هم نباشند، عدل بازکن‌ها قادرند برداشت را از هر چهار نوع انجام دهند و با مخلوط کردن در مراحل بعدی به محصول یکنواختی دست یابند.

فکرکنید



به نظر شما چرا از هر واریته پنبه دو گروه در اطراف ماشین قرار داده شده است؟

پرسش



درباره کلمه واریته الیاف پنبه تحقیق کنید و یک صفحه مطلب بنویسید.

عدل بازکن اتوماتیک دوار

در این روش یک عدل بازکن اتوماتیک در وسط دستگاه قرار دارد و عدل‌های پنبه اطراف این دستگاه چیده می‌شود. در صورتی که لازم باشد از واریته‌های متفاوت پنبه استفاده شود، می‌توان عدل‌ها را یک در میان چید.



شکل ۳۳- عدل بازکن دوار

کندانسور

کندانسور دستگاهی ساده شامل یک مکش‌دهنده و یک سیلندر توحالی و سوراخ‌دار است. سوراخ‌های کندانسور به حدی ریز است که الیاف از آنها عبور نمی‌کند ولی هوا و گردوبغار از آن عبور می‌کند.


محل قرارگیری این دستگاه بلافاصله بعد از عدل بازکن و یا هر جایی که الیاف باید متراکمتر شوند، می‌باشد. کندانسورها دارای یک دریچه هستند که با باز و بسته کردن آن، مقدار مکش هوا در کندانسور تنظیم می‌شود. شکل ۳۴ نمونه‌ای از یک کندانسور مشاهده می‌شود.



شکل ۳۴- کندانسور

دستگاه جداکننده آهن

با توجه به مطالب گفته شده، لازم است ابتدا فلزات آهنی از محتوای کanal انتقال الیاف حذف شود. این کار به کمک دستگاه جداساز آن انجام می‌شود. (شکل ۳۵)

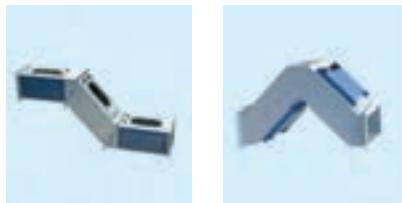

شکل ۳۵- جذب آهن توسط آهنربا

مسیر ورودی و خروجی الیاف را روی هر کدام از شکل‌ها مشخص کنید و روش عملکرد هر کدام را شرح دهید.

فعالیت کلاسی




دستگاه جداساز فلزات غیرآهنی

احتمالاً شما نیز این فکر به ذهنتان خطرور کرده است که آهنربا نمی‌تواند فلزات غیرآهنی را جذب کند؛ در نتیجه یک فلز غیرآهنی به راحتی از این مسیر عبور می‌کند. آیا می‌دانید دستگاهی هم وجود دارد که همه فلزات را جدا می‌کند، اما نباید فراموش کرد که هر چه توانایی دستگاه‌ها بالا می‌رود، قیمت آنها نیز بالاتر می‌رود؛ بنابراین خریدار باید تصمیم نهایی را بگیرد. این اصل بسیار مهم در زندگی ما و یک کارخانه ریسندگی نیز وجود دارد.

اصول کار این دستگاه به سادگی روش اول نیست و به سیستم‌های پیشرفته‌تری احتیاج دارد.

شکل ۳۶ اصول کارکرد این دستگاه مشاهده می‌شود.

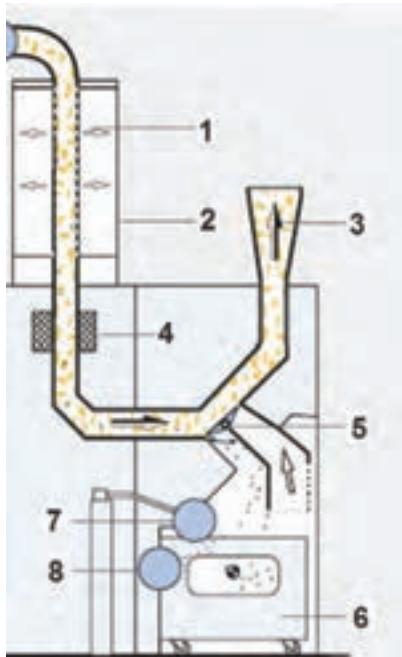

شکل ۳۶- اصول جداسازی کلیه فلزات

در این دستگاه توده الیاف به سرعت در حال عبور به سمت پایین است، زمانی که الیاف به ناحیه ۱ و ۲ می‌رسند تحت تأثیر خالبیرون از منطقه لوله مشبك قرار می‌گیرند و سرعت شان کاهش می‌یابد در حالی که فلزات به سرعت از این منطقه عبور کرده و به آشکارساز فلزات و دریچه جداکننده می‌رسند. مکش موجود در ناحیه ۱ و ۲ باعث جداسازی گرد و غبار از الیاف می‌گردد. این گرد و غبار در فیلترهای کیسه‌ای جمع‌آوری می‌گردد. فلزات از مقابل قسمت ۴ عبور می‌کنند. این قسمت یک فلزیاب است و به عبور فلز از مقابل خود حساس است و به قسمت ۵ فرمان می‌دهد در چه موقعی دریچه برقی را باز کند. اگر فرمانی صادر نشود جریان الیاف پس از برخورد با دریچه ۵ به سمت بالا منحرف می‌شود و در واقع به مسیر اصلی خود ادامه می‌دهد اما در صورتی که قسمت فلزیاب، فرمان را صادر کند، دریچه باز می‌شود و در نتیجه فلز به همراه مقداری الیاف به سمت مستقیم حرکت می‌کند و از مسیر اصلی دور می‌شود. این مواد وارد مخزن ضایعات ۶ می‌شوند. قسمت ۷ و ۸ نشانگر پر شدن مخزن است.



در این دستگاه همراه فلز، مقداری الیاف نیز جدا می‌شود که الیاف را با دست جدا می‌کنند و در محل خاصی نگهداری می‌کنند آنها را نیز دوباره به خط تولید بر می‌گردانند. فلزات جمع‌آوری شده را در ظرف درستهای قرار می‌دهند و به همراه فرم گزارش به مسئولین سالن تحويل می‌دهند.




به نظر شما تحويل چند تکه فلز بی ارزش به مسئولین سالن چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟

جداسازی مواد سنگین و غیرفلز

منظور از مواد سنگین، اجسامی مانند تکه‌های سنگ، دانه‌های گیاهان تکه‌های گونی و حشرات مرده می‌باشد. برای جدا کردن فلزات، از روش آشکارساز فلزات استفاده می‌شود، اما برای این قسمت چه باید کرد؟ کارخانه‌های سازنده دستگاه‌های حلاجی دستگاه خود را بر مبنای پاسخ به این سؤال می‌سازند.

روش اول

استفاده از جرم حجمی: الیاف به همراه بقیه ضایعات (به جز فلزات) در حال حرکت در داخل کanal لوله انتقال الیاف هستند. اجسام با جرم حجمی کم در بالای کanal و اجسام با جرم حجمی زیادتر در پایین کanal حرکت می‌کنند، اگر یک مانع در پایین کanal قرار گیرد، اجسام سنگین از بقیه مواد موجود در کanal جدا می‌شوند. به شکل ۳۷ توجه کنید.

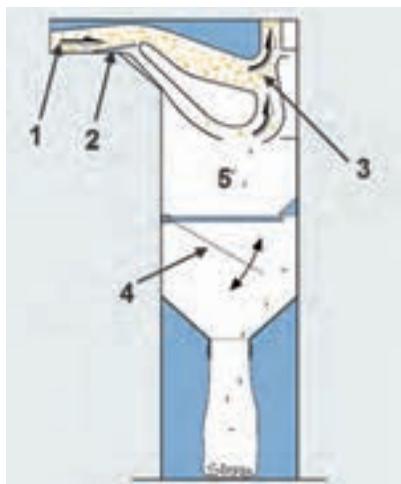

شکل ۳۷- جدا ساز اجسام سنگین

۱ ورود الیاف

۲ دریچه خروج ضایعات و مقداری الیاف

۳ بازگشت الیاف به مسیر

۴ تیغه جداساز ضایعات

۵ خروج ضایعات


الیاف و ضایعات سنگین در کanal (قسمت ۱) و به طرف دریچه ۲ حرکت می‌کند اما ضایعات سنگین به خاطر جرم حجمی بیشتر توسط تیغه ۲ و زبانه رو به روی تیغه ۲ به طرف بخش ضایعات (قسمت ۵) منتقل می‌شود در حالی که الیاف و ضایعات دیگر به طرف خروجی کanal می‌روند. ایجاد جریان هوای معکوس و گردابی (در قسمت ۳) باعث می‌شود، الیافی که به قسمت ضایعات رفته‌اند، دوباره به مسیر اصلی باز گردند. وقتی به اندازه معینی ضایعات روی دریچه ۴ بریزد، در اثر سنگینی وزن ضایعات، دریچه کمی باز می‌شود و ضایعات به داخل مخزن کیسه‌ای می‌رود. پس از پر شدن کیسه، آن را در زمان‌های مشخص خالی می‌کنند.

بازرسی ضایعات و جداسازی الیاف همراه ضایعات، باعث جلوگیری از هدر رفت منابع می‌گردد.





شکل ۳۸ را مشاهده کنید و با توجه به آموخته‌های خود، این تصویر را در ۳ سطر شرح دهید.

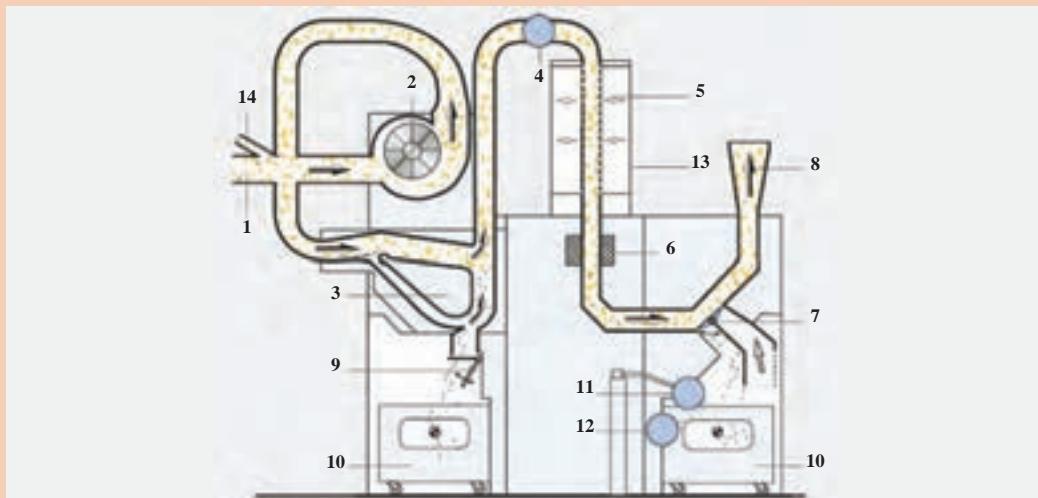

شکل ۳۸

شکل ۳۸ دستگاه جداکننده فلزات و ضایعات سنگین مشاهده می‌شود. این دستگاه قادر است تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت الیاف را پالایش کند و ضایعات آن را جدا کند.

روش جداساز وزنی

در این روش اساس جداسازی، سرعت سقوط اجسام در هوا است. اجسام توپر، سریع‌تر از اجسام اسفنجی سقوط می‌کنند؛ در نتیجه از این خاصیت می‌توان برای جداسازی ضایعات پنبه استفاده کرد (شکل ۳۹).



شکل ۳۹— جداساز وزنی

مطابق شکل ۳۹ توده الیاف از طریق کanal ۱ وارد دستگاه می‌شود و فن ۳، فشار هوای سیستم را تنظیم می‌کند. پس از آنکه زننده و برس هدایت‌کننده (۳ و ۴)، الیاف و ضایعات را رها کرد، اجسام سنگین، سریع‌تر به حرکت در آمد و به دریچه (قسمت ۵) برخورد می‌کنند و به مخزن ۶ می‌ریزند. اگر جریان هوا درست تنظیم شده باشد، توده الیاف، تحت تأثیر جریان مناسب هوا قرار گرفته و به طرف خروجی (قسمت ۷) می‌روند، ولی ضایعات به مخزن می‌ریزند.



شکل ۴۰- جداسازی ضایعات

روش جداسازی اینرسی

در این روش مطابق یکی از قوانین نیوتن، ضایعات از الیاف جدا می‌شود. شکل ۴۰ این نوع جداسازی مشاهده می‌شود.

فکرکنید



آیا می‌توانید چگونگی جداسازی ضایعات در این روش و قانون نیوتن را شرح دهید.


نکته زیستمحیطی



بازرسی ضایعات و جداسازی الیاف همراه ضایعات، باعث جلوگیری از هدر رفت منابع می‌گردد.

روش استفاده از سنسورها WASTECONTROL


در این روش از دوربین‌های خاصی که به طور پیوسته از عبور الیاف به همراه ضایعات تصویر می‌گیرند، استفاده شده است. پردازشگر اصلی دستگاه با محاسبه دقیق سرعت عبور اجسام، لحظه رسیدن به یک دریچه را مشخص می‌کند و در همین لحظه، دریچه باز می‌شود و این اجسام از ادامه مسیر باز می‌مانند و به طرف ضایعات منتقل می‌شوند. شکل ۴۱ نمونه‌ای از این سیستم مشاهده می‌شود. از طرفی این سیستم کنترل میزان مکش هوا را در اختیار دارد و به کمک تغییر در این مقادیر، ضایعات را جدا می‌کند.

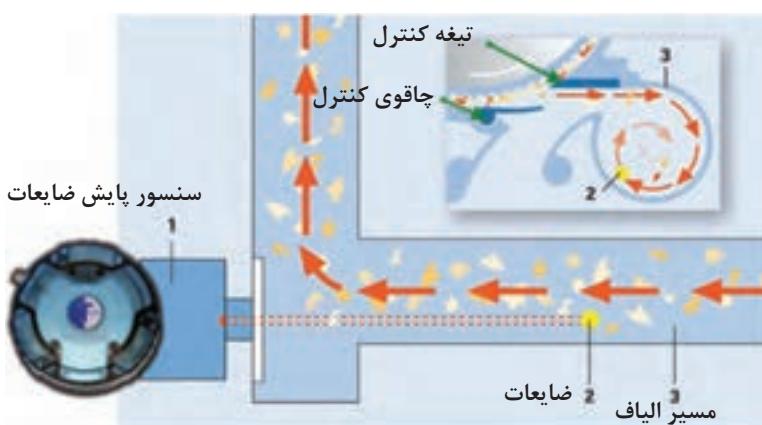

شکل ۴۱- جداسازی ضایعات با استفاده از سنسورها

UNIVERSALE OPENER بازکننده و تمیزکننده یونیورسال

در این سیستم بازکننده و تمیزکننده، ابتدا الیاف از بالای دستگاه و توسط فشار هوا وارد می‌گردند و بلافاصله تحت تأثیر مکش هوا، گردوغبار و ذرات بسیار ریز خود را از دست می‌دهند. و تحت تأثیر وزن خود روی زننده‌ها می‌ریزد (شکل ۴۲).

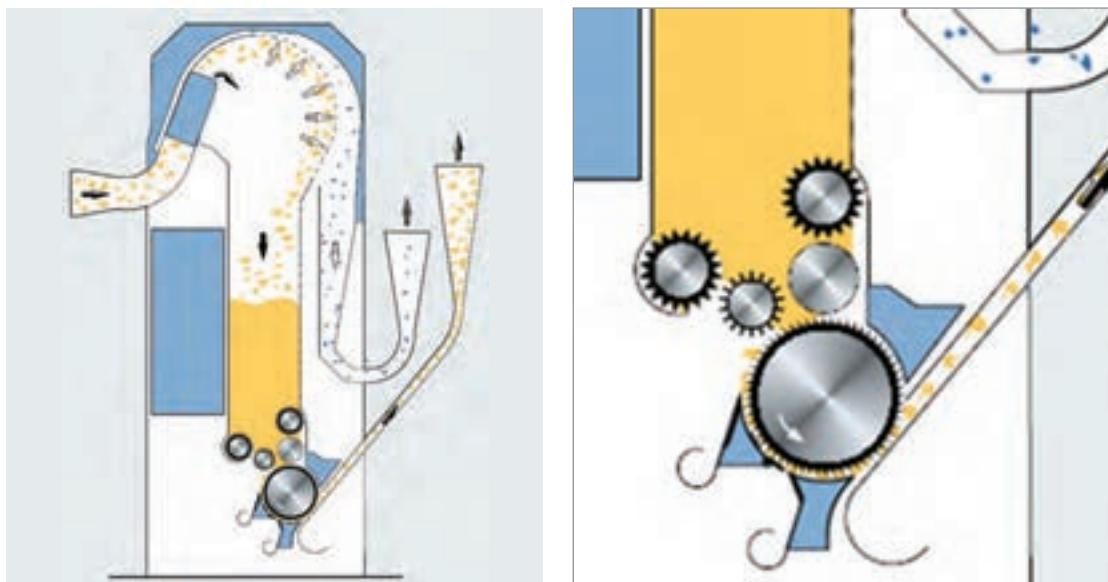


شکل ۴۲- سمت چپ مسیر الیاف و سمت راست بزرگ شده قسمت تمیزکنندگی

پرسش

تمیزکنندگی در چند نقطه و بر چه اساسی انجام می‌گیرد؟



فعالیت کلاسی

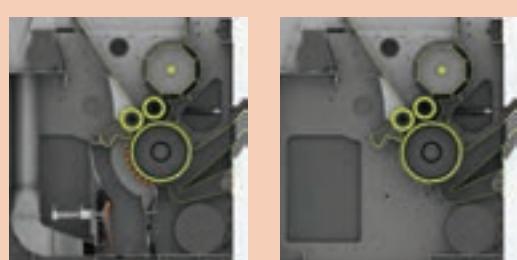

بازکننده

تمیزکننده


شکل ۴۳- تمیزکننده و بازکننده

میکسر (مخلوط کردن الیاف پنبه با هم) (MIXER)

الیافی که از یک مزرعه به دست می‌آیند یکسان نیستند، ولی برای تولید نخ یکنواخت، الیاف باید به طور یکنواخت با هم مخلوط شوند. به همین خاطر دستگاه خاصی برای این کار طراحی شده است. الیاف در اثر جریان باد به قسمت بالای دستگاه فرستاده می‌شوند. هر مخزن دارای یک دریچه قابل کنترل است تا با بستن مسیر، الیاف را به مخزن مربوط به خود منتقل کند. یک رایانه با دریافت اطلاعاتی از مقدار الیاف موجود در هر مخزن، دستور تغییر وضعیت دریچه‌ها را صادر می‌کند. این عمل باید به گونه‌ای انجام شود که هیچ کدام از مخازن بدون الیاف نماند.

در این دستگاه چندین مخزن در کنار هم قرار دارد. پس از پرشدن همه آنها، غلتک‌هایی که در زیر مخازن وجود دارد به آرامی و طبق دستور رایانه، الیاف را روی یک نوار نقاله می‌ریزند. اگر دستگاه ۸ مخزنی باشد. محصول تولیدی از این دستگاه ۸ لایه خواهد بود. این لایه‌ها بالاصله دوباره باهم مخلوط می‌شوند و به طرف دستگاه بعدی فرستاده می‌شوند. چون الیاف در این دستگاه به حال سکون می‌رسند، برای انتقال به ماشین بعدی به یک دستگاه تولید هوای پرفشار نیاز می‌باشد تا الیاف را به طرف دستگاه بعدی پرتاب کند.

شکل ۴۴ یک دستگاه میکسر و مسیر عبور الیاف درون آن مشاهده می‌شود.

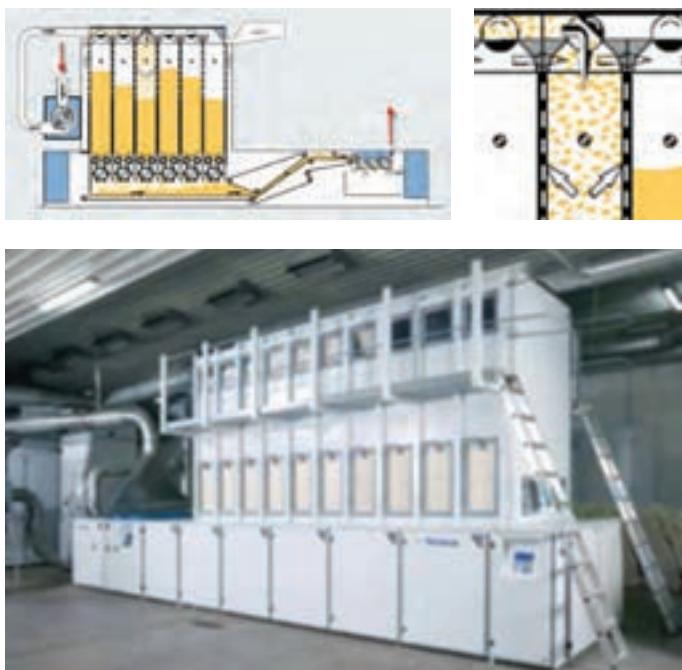

شکل ۴۴- یک دستگاه میکسر

زننده‌های زیر مخزن‌ها طبق دستور رایانه‌ها و اجرای سروو موتور (SERVO MOTTOR)، مقادیر معینی از الیاف را به طرف پایین می‌ریزند. میزان الیاف عبوری و زمان شروع و پایان آن توسط نرم‌افزارهای خاص کنترل می‌شود. قبل از شروع به کار دستگاه‌های حلاجی اپراتور دستورات مورد نظر را از طریق صفحه کلید لمسی به دستگاه وارد می‌کند.



با مقایسه بخش‌های مختلف دستگاه و مسیر عبور الیاف درباره ورودی و خروجی و عملکردهای این ماشین بحث کنید.


تغذیه کننده الیاف مصنوعی و مخلوط کردن با الیاف پنبه BLENDER

با بررسی الیاف مصنوعی مشاهده می‌کنید که این الیاف بسیار تمیز هستند. در حالی که الیاف پنبه حاوی ضایعات زیادی هستند.

در حلاجی قدیمی برای تولید نخ‌های مخلوط پنبه و پلی‌استر، در همان ابتدای حلاجی الیاف را با هم مخلوط می‌کردند و عملیات حلاجی از جمله بازکردن و تمیز کردن به طور همزمان از سوی هر دو گروه الیاف انجام می‌شد. ولی در روش جدید ابتدا الیاف پنبه کاملاً تمیز شده و سپس در دستگاه بلندر، الیاف مصنوعی به آن اضافه می‌شود. در این مرحله دستگاه باید با نسبت معینی هر کدام از الیاف را تغذیه نموده و سپس بقیه مراحل را انجام دهد. روش جدید دارای مزایای زیر است:

- ۱ فقط الیاف پنبه را تمیز می‌کند، در نتیجه هزینه و زمان کمتری صرف می‌شود.
- ۲ الیاف تمیز پلی‌استر، زمانی به خط حلاجی افزوده می‌شوند که الیاف پنبه نیز به همان اندازه تمیز شده باشند. در نتیجه پلی‌استر گرد و غبار پنبه را جذب نمی‌کند.
- ۳ از حرکت دادن بیهوده الیاف پلی‌استر جلوگیری می‌شود.
- ۴ قطعات و تنظیمات منحصراً برای پنبه طراحی می‌شود و در نتیجه راندمان کار بالا می‌رود.
- ۵ در مخلوطهایی که مقدار الیاف مصنوعی بالا باشد. این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود. چرا؟
- ۶ رعایت نسبت مخلوط، آسان‌تر و بسیار دقیق‌تر می‌باشد.

شکل ۴۵ مسیر عبور الیاف در درون دستگاه بلندر BLENDER مشاهده می‌شود.

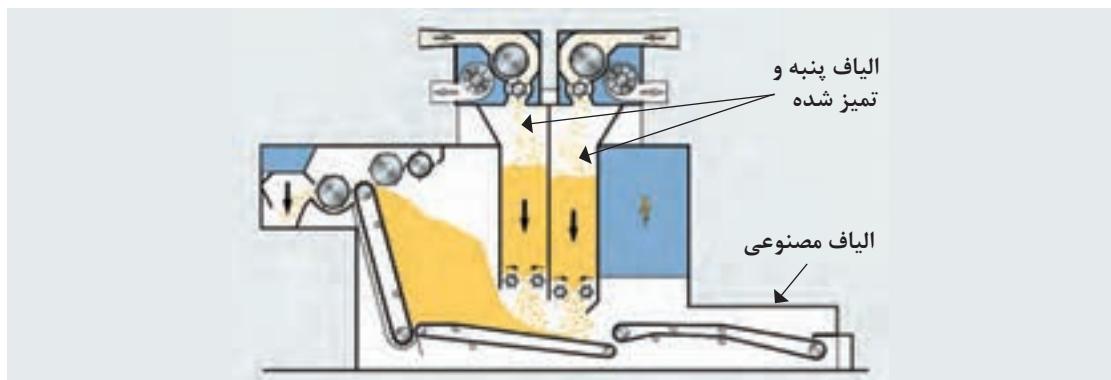

شکل ۴۵- مسیر عبور الیاف در یک نمونه از دستگاه بلندر

در یک دستگاه بلندر، نوارنقاله‌هایی وجود دارد که الیاف مصنوعی را روی آن قرار می‌دهند و غلتک‌های تغذیه به صورت هوشمند مقدار لازم از الیاف را تغذیه می‌کند. از بالای دستگاه و به کمک یک یا چند کanal الیاف پنبه در یک مخزن جمع‌آوری می‌شود. غلتک‌های تغذیه هوشمند در اینجا نیز مطابق فرمان رایانه‌ها، الیاف پنبه را روی الیاف مصنوعی می‌ریزند.

در داخل دستگاه سنسورهایی وجود دارد که می‌تواند حجم الیاف پنبه را محاسبه و به وزن تبدیل کند از طرفی وزن الیاف مصنوعی را نیز از همین روش تعیین می‌کند و هر دو الیاف براساس نسبت وزنی، محاسبه شده و مخلوط می‌شوند.



شکل ۴۶- دستگاه‌های بلندر

اگر نسبت الیاف مصنوعی زیاد باشد، از دستگاه‌های که بخش تغذیه الیاف مصنوعی آن بزرگ‌تر است استفاده می‌کنند. شکل ۴۶ تعداد بیشتری از این دستگاه‌ها در یک سالن مشاهده می‌کنید که نشان‌دهنده استفاده بیشتر از الیاف مصنوعی می‌باشد.

تمیز کردن الیاف از این به بعد، کم اهمیت می‌شود ولی موضوع مخلوط شدن بسیار پر اهمیت می‌شود. برای این عمل بارها الیاف را در زننده‌ها با هم مخلوط می‌کنند تا پراکندگی الیاف مختلف در همه قسمت‌های محصول یکسان شود. این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.


بحث کلاسی



معنی همگن شدن چیست؟ چرا همگن شدن الیاف مخلوط اهمیت دارد؟

سوپر بلندر (SUPER BLENDER)

هرگاه لازم باشد بیش از دو نوع لیف را با هم مخلوط کنید، این دستگاه عملکرد بسیار عالی دارد. در این دستگاه ورودی الیاف از طریق نوار نقاله انجام نمی‌شود. بلکه چند دستگاه تغذیه نوار نقاله‌دار، چند نوع الیاف را از هم باز می‌کند و هر کدام را جداگانه و از طریق لوله‌های انتقال، به سوپر بلندر می‌فرستد. در شکل ۴۷ اجزای داخلی یک سوپر بلندر را مشاهده می‌کنید.

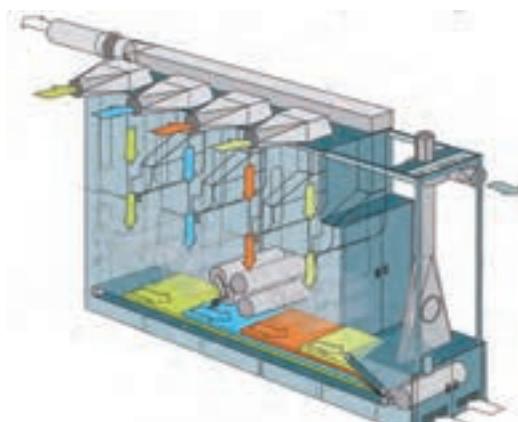

شکل ۴۷- سوپر بلندر (تغذیه با چند ورودی شوت فید)

فعالیت کلاسی



در این دستگاه چند ورودی و خروجی را مشاهده می‌کنید. آیا می‌توانید هر کدام را شرح دهید؟


باز کردن الیاف برگشتی از خط ریسندگی (Waste Opening)



شکل ۴۸- الیاف بازگشته از خط ریسندگی

شکل ۴۸ فتیله کارد و چند لاکنی و شانه و مقداری بالشچه و نخ مشاهده می‌شود. این الیاف شامل هیچ‌گونه ضایعاتی نمی‌باشند و فقط باید الیاف را از هم باز کرد، زیرا این الیاف قبلاً تمیز شده‌اند.

شکل ۴۹ نمای شماتیک این دستگاه مشاهده می‌شود.

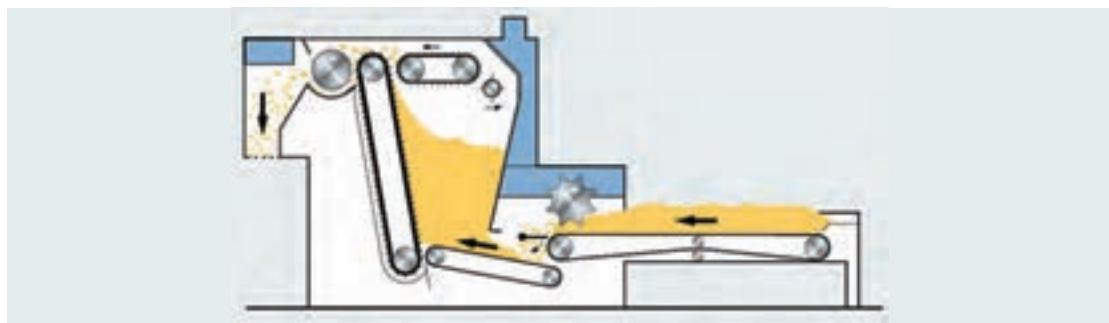

شکل ۴۹- بازکننده الیاف بازگشته از خط

فعالیت کلاسی



تمیز کردن ضایعات حلاجی (Waste Cleaning)



شکل ۵۰- الیاف تمیز شده و ضایعات

در شکل ۵۰ سمت چپ ضایعات جدادشده در مرحله حلاجی مشاهده می‌شود. همراه مواد ضایعات مقداری الیاف نیز مشاهده می‌شود. برای صرفه‌جویی در مواد اولیه، این ضایعات را در دستگاه تمیزکننده ضایعات می‌ریزنند. این دستگاه به کمک زننده‌ها و میله‌های ا Jacquard، دوباره این مقدار ضایعات را پالایش می‌کند و در نهایت الیاف را از بین ضایعات جدا می‌کند. شکل ۵۰ سمت راست الیاف به دست آمده از این دستگاه مشاهده می‌شود.



با توجه به شکل ۵۱ دیاگرام ماشین Waste Cleaning نحوه تمیز کردن ضایعات در این دستگاه را شرح دهید.



شکل ۵۱- نمای دستگاه تمیز کننده ضایعات



شکل ۵۲- سنسور کنترل ضایعات در تمیز کننده ها

الیاف ضایعات حلاجی کیفیت بسیار کمتری از الیاف عدل پنبه دارند، برای اینکه مشکلی برای کیفیت نخ به وجود نیاید، فقط اجازه مخلوط کردن نسبت ۲٪ این گونه الیاف با ۹۸٪ الیاف اصلی داده می‌شود. به عنوان مثال اگر الیاف اصلی با دبی 1000 kg/h در مسیر اصلی جریان دارد، الیاف به دست آمده از این سیستم نهایتاً 20 kg/h می‌تواند به مسیر افزوده شود.

نکته



در برچسب روی ماشین تمیز کننده ضایعات شکل ۵۳ پیام روبه رو ارائه شده است. این پیام را ترجمه کنید و با هنرجویان درباره آن بحث کنید.

بحث کلاسی



شکل ۵۳

جداسازی الیاف غریبه

رنگرزی نخ یا پارچه گاهی با یک مشکل خاص مواجه می‌شد که سال‌ها ذهن مهندسین نساجی را مشغول کرده بود. آنها مشاهده می‌کردند که در بعضی از قسمت‌های نخ یا پارچه رنگرزی شده، رگه‌های سفیدی به وجود می‌آمد که این مشکل زمانی بیشتر خود را نشان می‌داد که نخ یا پارچه با رنگ مشکی رنگ شده باشد. این رگه‌های سفید باعث می‌شد، ارزش پارچه به شدت افت کند. بالاخره راز این ماجرا توسط یک مهندس بر ملا شد. او نشان داد که در هنگام رسیندگی، به خاطر سهل‌انگاری و بی‌توجهی اپراتورهای رسیندگی، مقداری از الیاف گونی بسته‌بندی الیاف که از جنس پلی پروپیلن بود، وارد خط رسیندگی می‌شود و چون این الیاف مثل پنبه هستند و تشخیص آنها غیرممکن می‌باشد، در بخش رسیندگی، کسی متوجه وجود آن نمی‌شود، به همین خاطر فقط در مرحله رنگرزی خود را نشان می‌دهد.

جدا کردن الیاف غریبه از بقیه الیاف هم بسیار مشکل بود؛ زیرا هیچ وسیله‌ای وجود نداشت که بتواند آنها را شناسایی کند.

امواج میکروویوی UV



محققان دریافتند زمانی که نور UV پلاریزه شده به الیاف برخورد می‌کند با آنکه همه الیاف سفید هستند، هر کدام به یک رنگ خاص دیده می‌شوند و فقط زیر این نور، رنگی دیده می‌شوند و در بقیه حالات مانند پنبه سفید دیده می‌شوند.

به کمک این وسیله نخ‌های مشکل‌دار شناسایی می‌شدند. شکل ۵۴ الیاف اسکن شده و عادی و دوربین اسکنر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵۴- تصاویر اسکن شده و دوربین اسکنر

فکرکنید




فرض کنید نخ‌های مشکل‌دار شناسایی شوند، این کار چه فایده‌ای دارد؟

دستگاه حذف الیاف غریبه (روش اول)

برای حذف الیاف غریبه به یک تکنولوژی بسیار بالا نیاز است، زیرا الیاف با سرعت بسیار زیادی در کانال‌ها حرکت می‌کنند. بنابراین شناسایی این الیاف و جدا کردن آنها از مابقی الیاف بسیار سخت است. بالاخره دستگاهی که بتواند چنین کاری را انجام دهد، ساخته شد.


شکل ۵۵ مسیر عبور الیاف و چگونگی خروج این الیاف از خط ریسندگی مشاهده می شود.

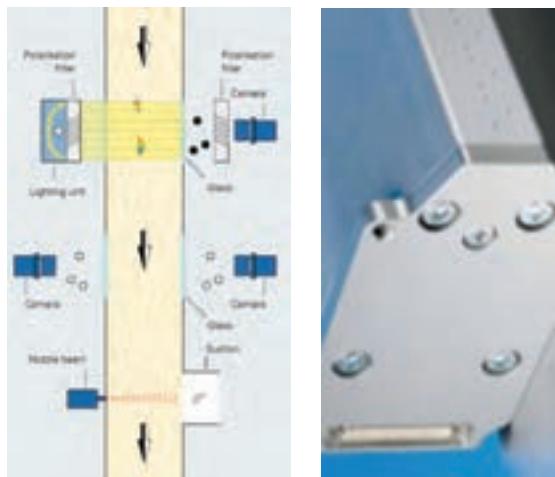

شکل ۵۵-نمای شماتیک جداکننده نخ و الیاف غریب و نازل های آن

همان طور که در شکل ۵۵ مشاهده می کنید الیاف از بالای لوله به طرف پایین در حرکت است. دوربین های UV به طور مرتب از عبور الیاف، تصویر تهیه می کنند، لامپ های LED مخصوص، محیط لوله را کاملاً روشن می کنند تا حتی اگر یک لیف غریب پیدا شود، آن را شناسایی کنند.


رایانه، تصاویر به دست آمده را اسکن می کند و در صورتی که به موارد مشکوکی برسورد کند به دمنده مخصوص، فرمان تولید باد را صادر می کند، در اثر این عمل، الیاف غریب به همراه مقداری الیاف سالم از خط خارج می شوند. الیاف ضایعاتی از طریق کانالی به قسمت مخزن می روند. در شکل ۵۶ تفاوت تصویر ساده و اسکن شده این دوربین ها را مشاهده می کنید. انواع متفاوتی از این سیستم ساخته شده است که قادر است نخ ها و پلاستیک ها و تکه های گونی و هر جسم خارجی را شناسایی و سپس حذف نماید.

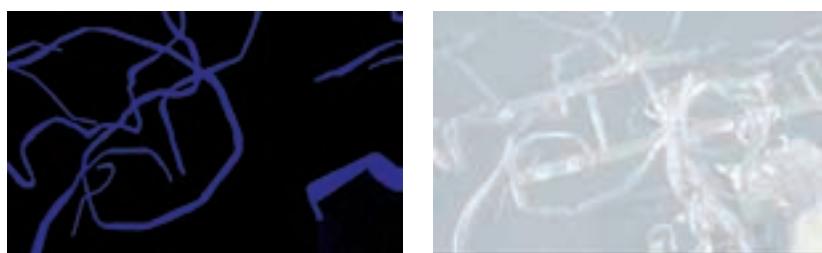

شکل ۵۶-الیاف اسکن شده و شناسایی نخ و پلاستیک

دستگاه حذف الیاف غریبه (روش دوم)

در این روش از یک زننده برای این کار استفاده می‌شود. در جایی که الیاف باید از زننده عبور کنند، دوربین‌های نصب شده است که با دقت بسیار بالایی عکس‌برداری می‌کنند. این عکس‌ها به واحد پردازش ارسال می‌گردد و در صورت وجود هرگونه الیاف غریبه و یا مواد مشکوک به قسمت نازل‌ها فرمان لازم صادر می‌شود. همان‌طور که در شکل ۵۷ مشاهده می‌کنید تعداد زیادی نازل هوای فشرده در کنار هم و بالای زننده قرار گرفته است تا به محض اینکه فرمان صادر شد، دریچه نازل را باز کنند تا هوای فشرده به طرف بخشی از زننده پرتاب گردد. با نیروی فشار هوای الیاف غریبه به همراه مقداری الیاف پنبه به طرف بخش ضایعات پرتاب می‌شوند. در شکل ۵۷ دوربین و نازل‌ها و زننده را مشاهده می‌کنید.

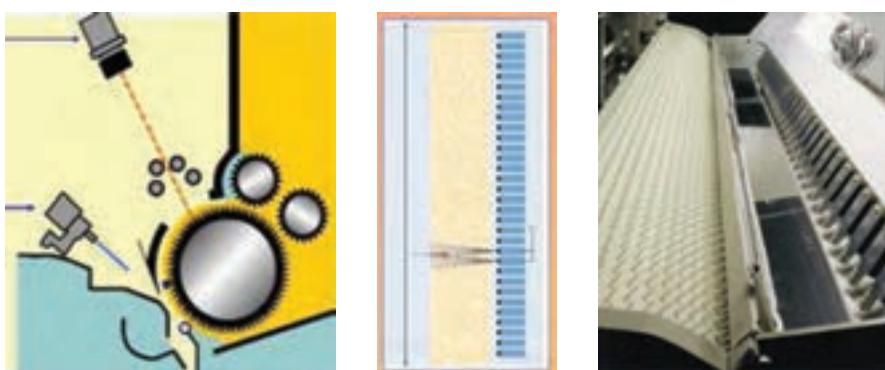


شکل ۵۷- روش جداسازی الیاف غریبه با روش زننده

این ضایعات را پس از جداسازی اجسام نامناسب، دوباره به بخش حلاجی و ماشین بازکننده ضایعات می‌برند تا دوباره مورد استفاده قرار گیرد.

کنترل مدار بسته نایکنواختی‌ها

در سیستم کنترل نایکنواختی‌ها، اجزای دستگاه‌ها از طریق سنسورها و دوربین‌های مدار بسته از اطلاعات یکدیگر باخبر می‌شوند. با توجه به شکل ۵۸ سیستم حلاجی هوشمند از میزان الیاف و فشار هوای در نقطه ۳ باخبر است و در نتیجه طبق دستور، واحد پردازش ۳ تضمین‌هایی را به قسمت تعذیله می‌فرستد تا چرخش مواد در درون این مجموعه با اشکال و ایرادی مواجه نشود. شکل ۵۸ کنترل هوشمند مدار بسته حلاجی مشاهده می‌شود.

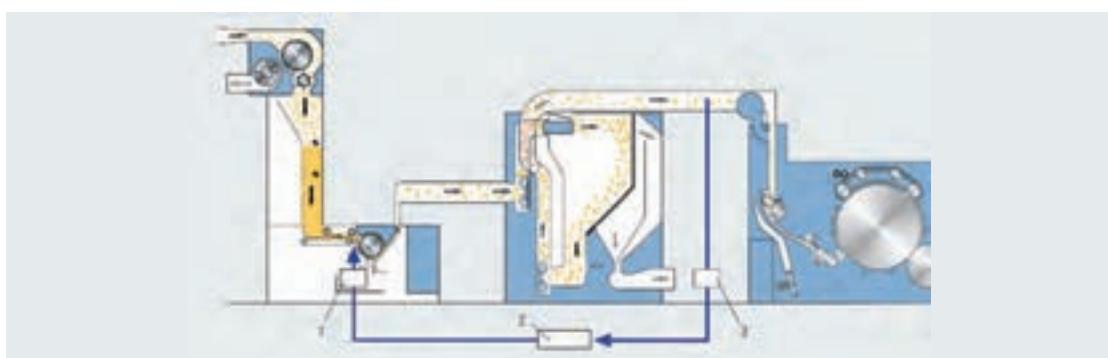

شکل ۵۸- سیستم مدار بسته کنترل نایکنواختی

شکل ۵۹- دو نمونه فیلتراسیون

پودمان اول: حلاجی



فیلتر کردن ناخالصی‌ها

یکی از کارهای مهم کارخانه‌ها در جهت حفظ محیط‌زیست، جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد مضر به طبیعت می‌باشد شکل ۵۹ دو نمونه فیلتراسیون مشاهده می‌شود.

شکل ۵۹- دو نمونه فیلتراسیون

الیاف سالم زیادی در مخزن جمع می‌شود. چراغ UV را به طرف الیاف بگیرید. الیاف غریبه با رنگ خاصی مشخص می‌گردند. ابتدا این الیاف را جدا کنید و سپس مابقی الیاف را به ماشین مخصوص منتقل کنید.



خط حلاجی هوشمند

در یک سیستم ریسنندگی هوشمند همه دستگاه‌ها تحت کنترل رایانه می‌باشند. زمانی که برای یکی از ماشین‌ها مشکلی پیش می‌آید، سیستم به‌طور خودکار فعال می‌شود و با تغییر تنظیمات، مشکلات را مرتفع می‌سازند.

مثال ۱:

سنسور ورودی دستگاه میکسر، گزارشی مبنی بر کم شدن مقدار الیاف در ورودی دستگاه میکسر می‌دهد این گزارش به واحد پردازش ارسال می‌شود واحد پردازش این اطلاعات را با اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های دیگر و برنامه ذخیره شده در حافظه خود مقایسه می‌کند و در صورت وجود مشکل علت آن را تشخیص می‌دهد. در این مورد اشکال از کندانسور است.

در اثر مکش زیاد کندانسور، مقدار زیادی الیاف بر روی غلتک اسکرین کندانسور می‌چسبد و در نتیجه علاوه بر کاهش جریان الیاف، مسیر حرکتی الیاف در کندانسور نیز با مشکل مواجه می‌شود. پردازشگر تصمیم خود را مبنی بر بستن دریچه با پس کندانسور اتخاذ می‌کند و دستور آن را به تنظیم کننده موتور پله‌ای در قسمت با پس می‌فرستد. دریچه کمی باز می‌شود و در نتیجه میزان مکش هوا در کندانسور کاهش می‌یابد. نتیجه این عمل برخاستن الیاف از روی کندانسور و حرکت به سوی میکسر می‌باشد. این عمل مدت زمانی ادامه می‌یابد تا حالتی که سنسورها حالت طبیعی را اعلام کنند و بقیه کارها مطابق برنامه پیش می‌رود.

مثال ۲:


دستگاه جداکننده الیاف غریبه به‌طور مکرر گزارش‌هایی را مبنی بر وجود الیاف غریبه در سیستم حلاجی خود می‌دهد. مقدار زیاد الیاف غریبه یک عمل غیر طبیعی محسوب می‌شود. پردازشگر هیچ راهکار و تنظیمی برای این کار ندارد و تنها از طریق گزارش به صاحبان کارخانه آنها را در جریان این امر می‌گذارد. آنها باید موضوع را بررسی کنند تا علت مقدار زیاد الیاف غریبه در بین الیاف پنهان را پیدا کنند.

در یکی از این موارد یک کارگر بیاحتیاط تکه‌ای از کیسه پلی‌پروپیلن را در بین عدل‌های پنبه رها کرد و خارهای زننده‌های موجود در دستگاه‌های حلاجی، کیسه را تکه کرده بود و همانند الیاف از مراحل مختلف گذشته بود. بررسی گزارش‌های دستگاه، موجب کشف مشکل و اتخاذ تمهیدات لازم، برای جلوگیری از بروز این موضوع شد.

مثال ۳:

مهندس مربوطه در هنگام گزارش گیری از دستگاه متوجه تغییرات بسیار زیاد در تنظیمات میله‌های احاقی می‌شود. این در حالی است که در بعضی از زمان‌ها تنظیمات عادی و بدون نوسان بود ولی در بعضی از مواقع نوسان زیادی مشاهده می‌شود. بررسی‌های بعدی نشان داد در اثر بی‌توجهی اپراتور به نوشت‌های روی عدل‌ها، دو عدل نامناسب پنبه را در بین عدل‌ها قرار داده بود و نوسانات زیاد تنظیمات، ناشی از این موضوع بود. در یک حلاجی هوشمند بسیاری از مشکلات حل می‌شود و برای بقیه مشکلات راهنمایی و راه حل ارائه می‌کند. مزایای سیستم هوشمند ریسندگی عبارت اند از:

- ۱ توقف‌های ماشین‌ها برای تنظیمات حذف می‌شود و در نتیجه در زمان و هزینه و انرژی صرفه‌جویی می‌شود.
 - ۲ نیاز کمتری به افراد متخصص وجود دارد.
 - ۳ ضایعات کمتری تولید می‌شود.
 - ۴ افراد بی‌توجه و بی‌مسئولیت به سرعت مشخص می‌شوند.
 - ۵ انرژی الکتریکی کمتری صرف می‌شود؛ زیرا در موقع غیرضرور، بعضی موتورها و سیستم‌ها خاموش می‌شود و یا با سرعت کمتری کار می‌کند.
 - ۶ اطلاعات مربوط به تنظیمات در حافظه سیستم باقی می‌ماند و در نتیجه اگر الیاف پنبه‌ای با واریته مشابه وارد حلاجی شود، بهترین تنظیمات را از حافظه فرا می‌خواند.
 - ۷ حذف بعضی از دستگاه‌ها (در صورت لزوم) و در نتیجه صرفه‌جویی بیشتر، مثلاً اگر پنبه تمیزتری وارد حلاجی شود، به طور اتوماتیک یکی از دستگاه‌های تمیزکننده را از خط حلاجی خارج می‌کند و یا در موقع لازم سرعت زننده‌ها را کم یا زیاد می‌کند. این کار باعث افزایش سرعت در کار و بهبود کیفیت می‌گردد. علاوه بر این دو موضوع، در انرژی نیز صرفه‌جویی می‌گردد.
- شکل ۶۰ یک خط حلاجی مشاهده می‌شود که قدرت حلاجی الیاف پنبه را دارد.

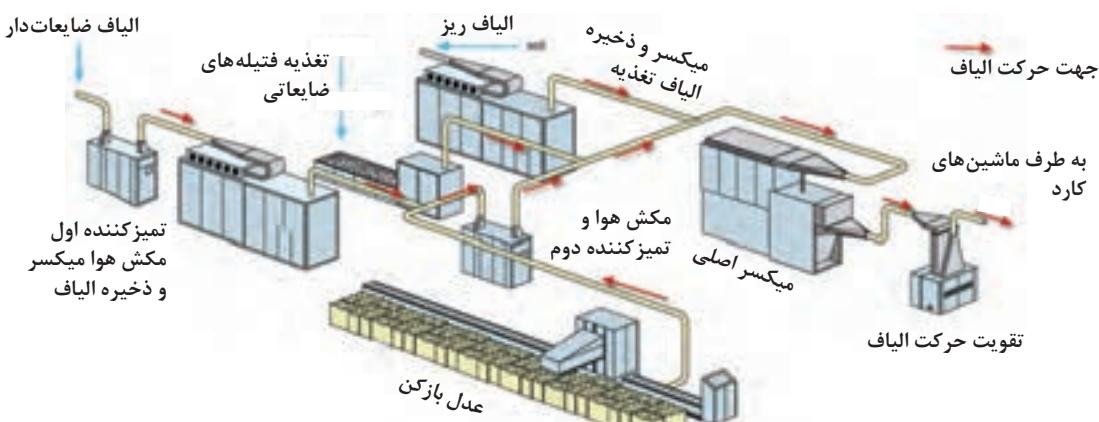

شکل ۶۰- خط حلاجی پنبه


پودمان اول: حلاجی

فعالیت کلاسی



با بررسی اجزای این خط حلاجی ورودی و خروجی الیاف را با دقت بررسی کنید و به این سؤال جواب بدھید که چرا این خط حلاجی منحصر به پنبه است.

خط حلاجی مخلوط

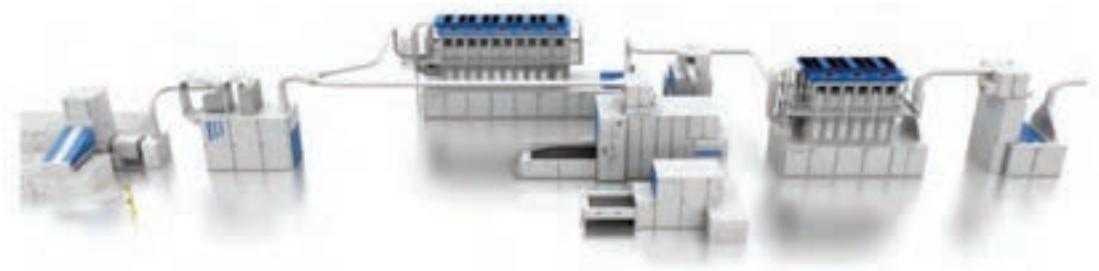

شکل ۶۱


با توجه به آموخته‌هایتان از حلاجی، توضیح دهید که خط حلاجی شکل ۶۱ چگونه کار می‌کند. اجزای آن و نقاطی که الیاف پنبه، ضایعات پنبه و الیاف مصنوعی را وارد خط حلاجی می‌کنند، مشخص کنید.

فعالیت کلاسی



خط حلاجی الیاف کوتاه مصنوعی

این خط ممکن است به صورت عدل بازن و تغذیه نوار نقاله‌ای انجام شود. در هر کدام از روش‌ها که برای ورودی الیاف انتخاب شود باید دو نکته را در نظر داشت، اول آنکه در الیاف مصنوعی ضایعات وجود ندارد و در نتیجه دستگاه‌های تمیزکننده مورد نیاز نیست و نکته دوم میزان فشردگی کمتر عدل‌های الیاف مصنوعی نسبت به پنبه می‌باشد که در هر صورت دستگاه‌های کمتری برای حلاجی الیاف مصنوعی مورد نیاز می‌باشد. (شکل ۶۲)

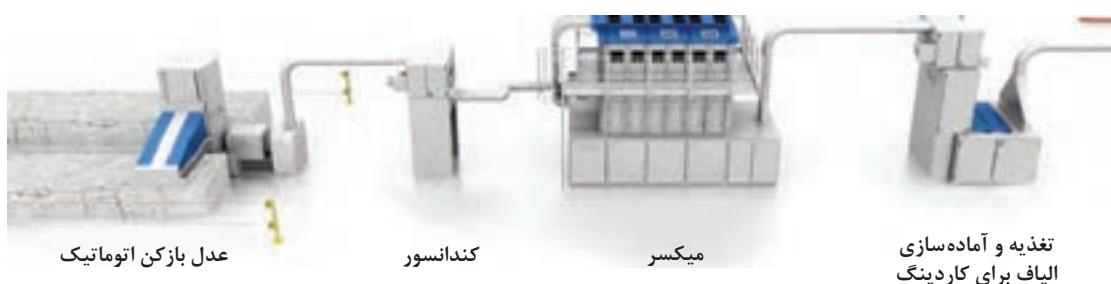

شکل ۶۲- حلاجی الیاف مصنوعی



دستگاه عدل شکن

کنترل جهت راه اندازی دستگاه:

- از باز بودن کانال انتقال مطمئن شده و با تنظیم دریچه عبور در صد ضایعات را معین کنید.
- از تمیز بودن فتوسل اطمینان حاصل کنید.
- کنترل کنید که بر روی تسمه نقاله و داخل آن چیزی قرار نگرفته باشد.
- عدل شکن را از الیاف های قبلی خالی و تمیز کنید.

روشن کردن دستگاه:

کنترل حین کار:

- کنترل کنید که کانال های انتقال الیاف باز باشند.
- کنترل کنید فتوسل تغذیه تمیز باشد.
- کنترل کنید که به جز الیاف، جسم دیگری داخل دستگاه نباشد.
- ضایعات شانه بر روی عدل شکن (در صورت تغذیه الیاف دیگر) ریخته نشود.

اقدامات اپراتور در حین کار:

- به طور مرتب سطح نوار نقاله را پر کنید تا موقع تغذیه دستگاه آلام ندهد.
- الیاف باید با حجم کم و باز شده بر روی تسمه نقاله تغذیه گردد.

موارد ایمنی حین کار:

- از عبور اجسام سخت همراه الیاف، به داخل دستگاه جلوگیری کنید.
- دقت کنید تا به جز الیاف چیز دیگری روی نوار نقاله نباشد.
- خاموش کردن دستگاه

اقدامات بعد از خاموش کردن:

- ضایعات نوپل که از خط شانه انتقال می یابد، باید توسط اپراتور داخل نایلون جمع آوری و وزن گردد.
- داخل شکن تخلیه و آن را تمیز کنید.

کنترل حین کار:

- در هنگام روشن کردن دستگاه کنترل کنید که میکسرها خالی نباشند. در صورت خالی شدن میکسرها به رئیس شیفت اطلاع بدهید.
- کنترل کنید که رطوبت زن روشن باشد.
- دقت کنید که در بین عدل ها شکاف وجود نداشته باشد.
- اطراف ریل و حرکت عدل باز کن و دستگاه های دیگر را تمیز کنید و پنبه های ریخته شده روی آن را بردارید.
- فتیله، بالشچه و نیمچه نخ های باز گشته از خط را باز کنید.
- در صورتی که عدل ها خیس هستند، آنها را از خط کنار بگذارید.
- از ریزش الیاف جلوگیری کنید و در صورت ریزش، عدل ها را به سرجای خود برگردانید.
- الیاف و نخ های نایلونی، کنفی، رنگی، سیاه، خیس و غیره را جمع کنید.
- در صورت اتمام یک خط سوپر بلندر را به سمت دیگر بچرخانید.

اقدامات بعد از خاموش کردن دستگاه:

- رطوبت زن را خاموش کنید.
- برق کلیه دستگاه‌ها را قطع کنید.

دستگاه میکسر و بلندر:

کنترل‌های قبل از راهاندازی:

- از بسته بودن کلیه درها اطمینان حاصل گردد.
- برق تابلو را کنترل کنید.
- نظافت دستگاه انجام شده باشد.

- برنامه چگونگی عملکرد خط را به پنل‌های دستگاه‌ها وارد کنید و یا از وارد شدن آن اطمینان حاصل کنید.

اقدامات اپراتور در حین کار با میکسر:

- در صورت خالی شدن سیلو بایستی دریچه سیلو مجدداً پر گردد.
- در صورت توقف ماشین سلکتورها و کلیدها به ترتیب زده شود و سعی شود تا الیاف از زیر غلتک‌های تغذیه خارج شده سپس ماشین متوقف گردد.
- غلتک‌های لاستیکی تمیز کننده را در طول شیفت تمیز کنید تا الیاف به دور آن نپیچد.
- در صورت بروز آلام، حتماً ذخیره پنهان در محفظه بررسی و سپس تخلیه گردد.
- در صورت بروز آلام بر روی تابلوی ماشین کارد دقت نمایید که قسمت مربوطه مشخص گردد و سپس نسبت به رفع آلام اقدام شود.

موارد ایمنی حین کار:

- با درب باز دستگاه را روشن نکنید.
- در صورت باز نمودن دستگاه تا توقف کامل دستگاه و چرخ‌دنده‌ها، اقدامی صورت ندهید. و با دقت کامل کار را انجام دهید.

اقدامات راهاندازی و کنترل حین کار

دستگاه‌های زننده، تمیز کننده، بازکننده و دستگاه حذف الیاف غریبه:

- داخل دستگاه‌ها را بررسی کنید تا غیر از الیاف چیز دیگری در داخل زننده‌ها نباشد.
- برق دستگاه را کنترل کنید.
- با استارت ضربه‌ای شروع کنید و اگر مشکلی نبود، استارت اصلی را بزنید.
- از عبور اجسام سخت و انتقال آنها همراه الیاف، به داخل دستگاه جلوگیری کنید.
- دقت کنید تا به جز الیاف چیز دیگری روی نوار نقاله نباشد.
- غلتک‌های لاستیکی تمیز کننده را در طول شیفت تمیز کنید تا الیاف به دور آن نپیچد.
- مخازن ناخالصی‌ها را به طور مرتب تخلیه کنید.

روان کاری و گریس کاری



- تمام قسمت‌هایی که گریس خور دارند با کمک گریس‌زن پر از گریس کنید.

نکته‌ایمنی



- در صورت ریختن روغن در سالن آن را تمیز کنید.
- از ماسک و در صورت لزوم از صدای گیر استفاده کنید.
- روغن‌ها و گریس‌ها را در فاضلاب نریزید و در محل مناسبی نگهداری کنید.
- تا آنجا که ممکن است الیاف راه یافته به ضایعات را جدا کنید و مابقی آن را به دستگاه تمیزکننده ضایعات تغذیه کنید.

ارزشیابی شایستگی حلاجی اتوماتیک (شوت فید)

استاندارد عملکرد:

مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید توده الیاف - استفاده صحیح از ابزار ایمنی

شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و حلاجی
مواد مصرفی: عدل پنبه و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات
ابزار و تجهیزات: دستگاه‌های حلاجی، ابزارات و تجهیزات استاندارد و آمده به کار
تجهیزات ایمنی: وسایل ایمنی استاندارد

شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار:

آماده‌سازی الیاف - توزین الیاف
 انجام محاسبات - نقل و انتقال الیاف

نمونه و نقشه کار:
 آشنایی با انواع الیاف
 آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف

ابزار ارزشیابی:
 ۱- پرسشن ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

باسکول - ترازوهای صنعتی، ماشین‌های بارگیری مانند لیفتراک و تسممه نقاله

تجهیزات ایمنی: شامل دستکش، کلاه‌ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	کنترل جهت راهنمایی دستگاه عدل شکن	۲	
۲	روشن کردن دستگاه	۲	
۳	کار با دستگاه	۲	
۴	کنترل حین کار	۱	
۵	کار با دستگاه میکسر	۲	
۶	روان کاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱	
شاخص‌گی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۲

عملیات کار دینگ



واحد یادگیری ۱

تغذیه و تولید در ماشین کار د

شاپرک های فنی

کنترل عملیات تغذیه الیاف به ورودی ماشین کارد، تغذیه یک و سه غلتکی، شکل خارها و اثر آن در زندگی، عمل تیکرین و اهمیت آن، بررسی سیلندر اصلی و خارهای روی آن، تعویض واير خارهای روی سیلندر، بررسی فلت‌ها، رفع عیوب و نحوه تعویض آنها، تنظیمات فواصل با گیج‌ها، سنگ زدن فلت‌ها، دافر و تنظیمات مرتبط، تولید فتیله و جمع‌آوری آن در بانکه‌ها، تعویض فتیله‌ها

استاندارد کار

پس از اتمام پودمان انتظار می‌رود هنرجو بتواند توده‌های ورودی را بررسی و در صورت لزوم اشکالات کار را به بخش حل‌اجی اطلاع دهد. گیج‌گذاری‌ها را انجام دهد و ماشین را استارت کند. در صورت اشکال ماشین را متوقف و رفع عیب کند. با بررسی تار عنکبوتی، عیوبات خارهای سیلندر اصلی را پیدا و رفع کند. در صورت بروز نایکنواختی در فتیله، موضوع را بررسی و حل نماید یا به سرپرست سالن اطلاع دهد.

بعد از حلاجی نمودن الیاف اولین ماشین سالن ریسندگی که برای موازی کردن و یکنواخت نمودن و در یک راستا قرار دادن الیاف به کار گرفته می‌شود کارد است.

واژه کارد از کلمه لاتین کاردوس به معنی یک نوع خار گرفته شده است. از این نوع خار، قبل از توسعه صنعت نساجی جهت باز نمودن الیاف استفاده می‌شد. الیاف در قسمت حلاجی به صورت توده‌های فشرده و نامنظمی هستند که معمولاً به علت باز نشدن کامل از هم‌دیگر ناخالصی‌هایی از قبیل برگ، دانه، خاک و الیاف کوتاه و نارس به همراه دارند.

عمل کارد در ریسندگی به منظور گرفتن ناخالصی‌های باقی‌مانده از حلاجی صورت می‌گیرد که در نتیجه آن، الیاف نیز از یکدیگر مجزا می‌شوند.

به طور کلی اهداف ماشین کارد پنبه‌ای عبارت است از:

۱ باز نمودن و مجزا ساختن الیاف از یکدیگر.

۲ جدا کردن ناخالصی‌هایی که در قسمت حلاجی گرفته نشده‌اند.

۳ جدا کردن الیاف کوتاه و مواد خارجی مانند (گرد و غبار و تخمه‌پنه) و در الیاف مصنوعی باز نمودن توده‌های به هم چسبیده

۴ جدا کردن نپهای موجود در الیاف

۵ مستقیم و موازی کردن الیاف

۶ مخلوط کردن الیاف

۷ تشکیل فتیله (تبديل مواد و الیاف نامنظم و پراکنده و غیرموازی به صورت فتیله مداوم با نمره معین و قابل حمل و استفاده در ماشین‌های بعدی)

کارد با دست


انسان برای تولید نخ از پنبه، راه‌های مختلفی را آزمایش کرد تا اینکه متوجه شد، کشیدن پنبه روی خار و سوزن راهکاری برای شروع تولید نخ محسوب می‌شود. ابتدا خارهای گیاهی و سپس خارهای فلزی به کار برد
شده. برای این کار می‌توان مانند شکل دو تکه چوب را با وسایل مناسبی برای این کار تبدیل کنید. بر روی دو تخته و به فواصل کم (نیم تا یک سانتی‌متر) میخ بکوبید و برای هر کدام دسته درست کنید. با قرار دادن پنبه‌ای که با دست باز و تمیز کرده‌اید، عمل کارد را مطابق شکل ۱ انجام دهید و در نهایت الیاف را به شکل لوله درآورید. این لوله پنبه‌ای، فتیله عمل کاردینگ با دست است در شکل ۱ مراحل این کار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱- مراحل ساخت فتیله با دست از راست به چپ



در شکل ۱ با توجه به اینکه مراحل کار از راست به چپ می‌باشد، شرح مختصراً درباره مراحل این کار بنویسید.

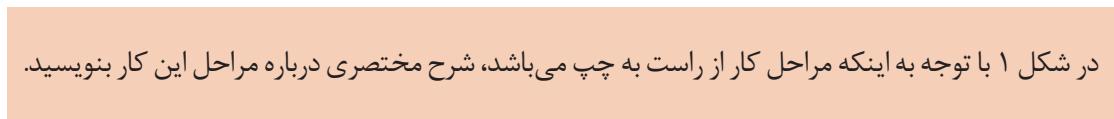

در ماشین کارد برای باز کردن و تمیز کردن الیاف از اصول تأثیر جریان هوا، نیروی گریز از مرکز بر الیاف، عمل پوشش‌های سوزنی، ترتیب قرار گرفتن قسمت‌های مختلف و تنظیم سرعت‌ها و فواصل آن استفاده می‌شود.


شکل ۲ تصویر یک ماشین کارد مدرن را نشان می‌دهد.



شکل ۲-نمای ماشین کارد

قسمت‌های اصلی ماشین کارد عبارت‌اند از:

Doffer	۵ دافر	۱ قسمت تغذیه
calender	۶ کالندر	۲ تیکرین
coiler	۷ کویلر	۳ سیلندر اصلی
	>Main Cylinder Flat	۴ کلاهک

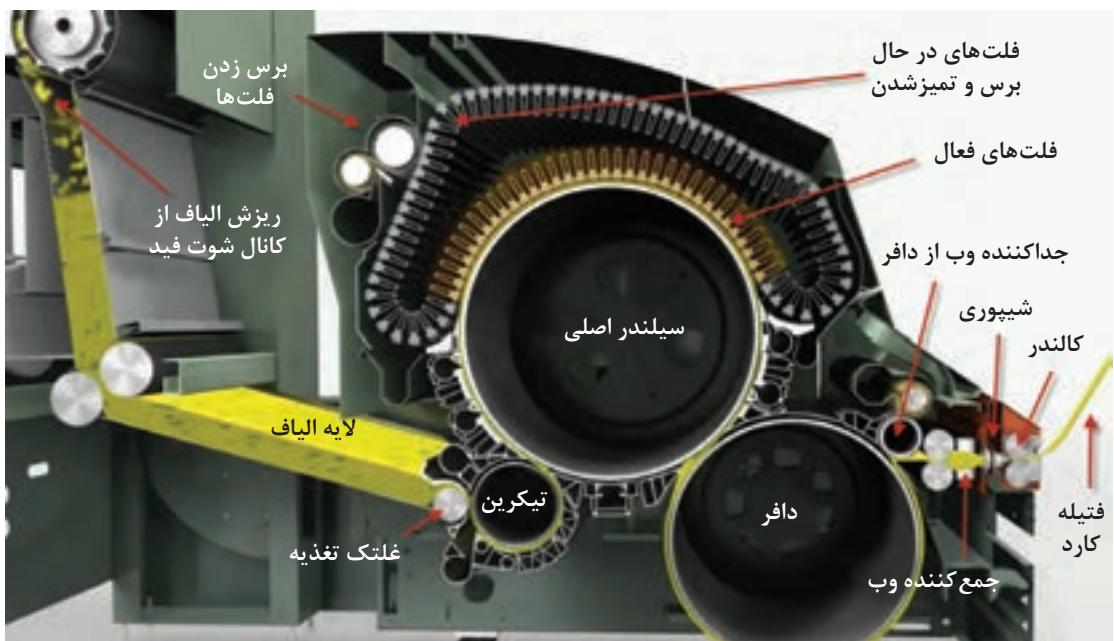

شکل ۳-برش یک ماشین کارد



شکل ۴- تغذیه کارد با بالش



شکل ۵- تصویر یک سالن مدرن ماشین‌های کارد

با استفاده از جریان هوا و تراکم آن، انتقال الیاف از حلاجی به کارد صورت می‌گیرد. لایه الیاف به قسمت تغذیه واحد بازکننده اولیه تحت کنترل (Web Feed) نزدیک می‌شود. وقتی که مواد به صورت لایه ضخیم تغذیه می‌شود، نسبتاً یک فرم الاستیک را به وجود می‌آورد، البته این تغییر فقط در حد چند صدم میلی‌متر می‌باشد. وقتی که این سیستم را با سیلندرهای تغذیه مرسوم و رایج مقایسه می‌کنید، مشاهده می‌کنید که سیستم Web Feed از یک سیلندر بزرگ بازکننده الیاف و سه سیلندر کوچک بازکننده الیاف تشکیل شده است که بدون ضرر رساندن به الیاف، توزیع مساوی و مؤثر الیاف را در پهنه‌ای ماشین به وجود می‌آورد. همین عملیات اولیه باز کردن می‌باشد که عملیات کاردینگ را مشخص می‌کند.



شکل ۶- سوزن‌های فولادی خاص

روش‌های تغذیه ماشین کارد

الف) تغذیه با بالش، در شکل ۴ الیاف تغذیه شده به ماشین کارد با روش قدیمی، یعنی تغذیه بالش مشاهده می‌شود. محل استفاده از آن در پشت کارد می‌باشد. این نوع ماشین در بعضی کارخانجات همچنان وجود دارد.

ب) تغذیه به روش شوت فید (Shut Feed)، استفاده از جریان هوا با فشارهای مناسب، هم درجهت انتقال الیاف از حلاجی به کارد و هم در جهت تراکم ساختن الیاف در مخزن بالای دستگاه کارد (که سیلوی آن به حساب می‌آید) استفاده می‌شود. شکل ۵ سالن ماشین‌های کارد متصل به سیستم شوت فید نشان داده شد است.

انواع سیلندرهای مدرن کارد

الف) سه سیلندر brizor کوچک که اولی سوزنی است و برای پنبه و تولید بالا به کار می‌رود.

ب) سه سیلندر brizor کوچک که اولی متالیک و برای نخ‌های مخلوط پنبه و الیاف مصنوعی به کار می‌رود.

ج) یک سیلندر brizor بزرگ سوزنی که برای الیاف مصنوعی و پنبه به کار می‌رود.

سوزن‌های این سیلندرها از فولاد مخصوص ساخته شده‌اند که ۲۰ برابر عمر بیشتر در مقایسه با سوزن‌های متالیک ساخته شده از فولاد خالص دارند. (شکل ۶)



شکل ۷- سیستم Web Feed سه سیلندر

در شکل ۷ سیستم Web Feed سه سیلندر برای بیشترین حفاظت از الیاف (بازکردن مرحله‌ای) را مشاهده می‌کنید.

تنظیم دقیق چاقوی زیر سیلندرهای بازکننده اولیه

اولین منطقه تمیز کردن در سیستم webfeed در این قسمت می‌باشد. در اینجا تنظیم دقیق چاقو (PMS) اپتیمم ترکیب ضایعات را ایجاد می‌کند. (شکل ۸)



شکل ۸- تنظیم چاقوی تمیزکننده و روش تنظیم چاقویی با چرخاندن دستگیره

قسمت‌های مشخص شده در شکل ۸ عبارت‌اند از:

- ۱ سیلندر تغذیه
- ۲ دسته تنظیم چاقویی
- ۳ موقعیت بازو و چاقو که در یک ثانیه قابل تنظیم است.
- ۴ سیستم مکش دائمی که کارد را در این قسمت تمیز می‌کند.

چاقوی جداکننده حتی هنگام کار ماشین کارد، تنها در عرض چند ثانیه و از روی مانیتور و به صورت کلید لمسی، قابل تنظیم است. مسافت سر چاقو تا سوزن‌ها در هر موقعیت به طور کامل ثابت می‌ماند. الیاف پس از عبور از صفحه تغذیه به غلتک خوراک‌دهنده وارد و بعد از آن به لیکرین وارد می‌شود. در زیر لیکرین یک یا دو عدد چاقوی تمیزکننده وجود دارد که کار آنها تمیز کردن الیاف است. این چاقو به باز کردن و جدا کردن مواد خارجی از قبیل ناخالصی‌های پنبه، آشغال و... که در الیاف می‌ماند، کمک می‌کند. تیکرین یا لیکرین با سرعتی حدود ۹۰۰ تا ۵۰۰ دور در دقیقه می‌گردد نیروی گریز از مرکز باعث می‌شود که مواد خارجی سنگین‌تر به خارج پرتاب شوند.


در کارخانجات سازنده انواع غلتک‌های تغذیه ساخته می‌شود که هریک به نوبه خود برای الیاف مختلف، دارای امتیازاتی است. انواع غلتک‌های تغذیه عبارت‌اند از:

۱ غلتک آجدار

۲ غلتک‌های باروکش لاستیکی مصنوعی

۳ غلتک‌های آجدار دندانه‌ای

لیکرین یا تیکرین استوانه‌ای توالی است و دارای پوشش اره‌ای که در ماشین‌های کارد جدید تا حدود ۲۲۵ ° تا ۲۴۰ ° دور در دقیقه می‌چرخد. برای الیاف مصنوعی و نیمه مصنوعی والیاف بلند پنبه، سرعت کمتری در نظر گرفته می‌شود. شکل ۹ سیستم رایج و قدیمی تغذیه به تیکرین مشاهده می‌شود.

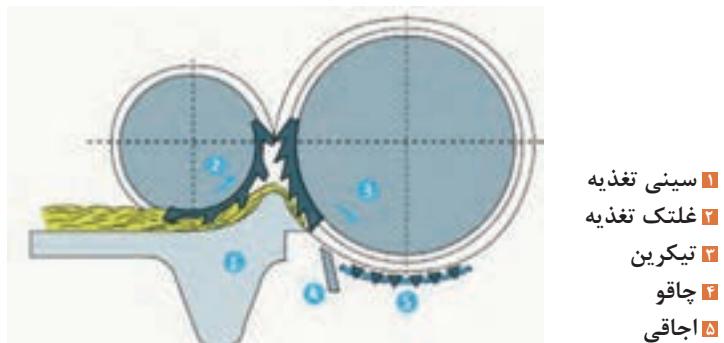

شکل ۹- یک نوع تغذیه به تیکرین




شکل ۱۰- سینی و غلتک تغذیه در سیستم قدیمی

عمل تیکرین

تیکرین اولین بخش بازکننده و تمیزکننده در ماشین کارد است. عمل انتقال بهوسیله تیکرین ثابت است. در ماشین‌های تیکرین با سرعت معادل ۱۶۰۰ دور در دقیقه (معادل ۶۰۰۰۰ نوک سوزن) و با سرعت خطی معادل ۲۱ m/sec ۷۶ کیلومتر در ساعت و با کششی معادل ۱۶۰۰ مرتبه به تعداد کافی، حتی الیاف ضخیم کناره‌ای را شانه می‌کند. در واقع کشش به معنای نازک‌تر شدن لایه الیاف می‌باشد. کیفیت کار تیکرین بستگی به تنظیمات زیر دارد:

- ۱ ضخامت لایه الیاف
- ۲ درجه توازن الیاف در انبار قبل از آن
- ۳ فواصل بین قطعات عملیاتی
- ۴ تراکم پوششی نوارها
- ۵ میزان باز شدن الیاف خام در انبار تغذیه قبل از آن
- ۶ حرکت دورانی تیکرین

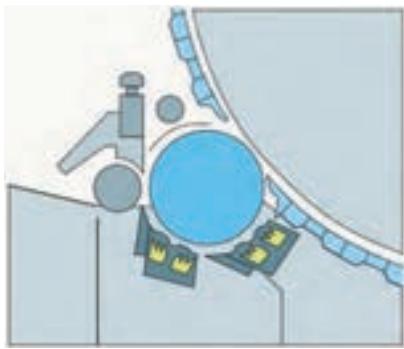

شکل ۱۱- تغذیه با یک تیکرین تکی



در بعضی ماشین‌ها یک تیکرین به کار رفته است که در شکل ۱۱ مشاهده می‌کنید.

در سیستم کلاسیک کارد، گرفتن ضایعات به وسیله یک یا دو چاقو و چند میله اجاقی کنار هم (صفحه اجاقی شیاردار) صورت می‌گیرد. خروج ناخالصی‌ها به وسیله چاقوی‌ها انجام می‌شود و به کمک میله‌های اجاقی به بیرون رانده می‌شوند. اما در ماشین‌های کارد مدرن به ابزاری احتیاج است که بتواند با حجم بالای ورود جریان الیاف عمل کند.



شکل ۱۲- قسمت‌هایی که عمل کارد را در زیر تیکرین انجام می‌دهند.

در تصویر ۱۲ قسمت ۴ یک چاقویی با واحد مکش جنب آن را مشاهده می‌کنید. این قسمت یکی از عملیات کاردینگ را انجام می‌دهد.

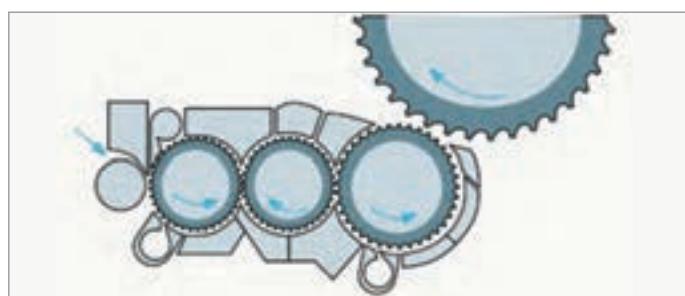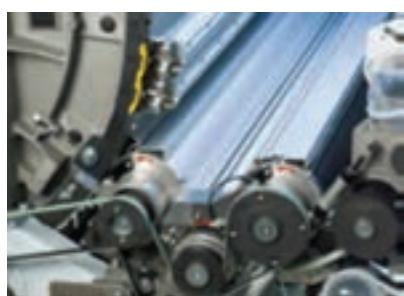


شکل ۱۳- ماشین ریتر $60^{\circ}C$ با سه عدد تیکرین

سرعت این تیکرین‌ها به ترتیب زیادتر می‌شود، مثلاً تیکرین اولی با سرعتی معادل 600 r.p.m و دومی با سرعت دورانی معادل 1200 r.p.m و سومی معادل 1800 r.p.m می‌چرخد (با اضافه شدن سرعت، قدرت و میزان بازکنندگی الیاف بیشتر می‌شود).

عمل کاردینگ:

الیافی که از سیلندر تیکرین به روی سیلندر اصلی منتقل می‌شوند در سه محل روی سیلندر اصلی تحت عمل کاردینگ قرار می‌گیرند. (شکل ۱۴)

- ۱ بین سیلندر و فلت‌های ثابت اولیه (pre carding)
- ۲ بین سیلندر و فلت‌های متحرک کلاهک (main carding)
- ۳ بین سیلندر و فلت‌های ثابت ثانویه (after carding)

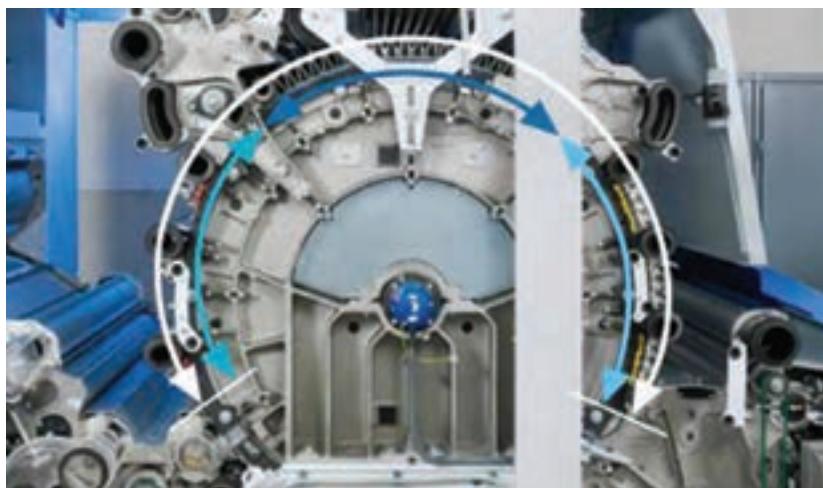

شکل ۱۴- محل هایی که روی سیلندر اصلی عمل کاردینگ صورت می‌گیرد.

در قسمت اول و انتهای سیلندر اصلی (فلش‌های آبی روشن) فلت‌های اولیه و ثانویه قرار دارند و بین این دو قسمت کلاهک یا فلت‌های متحرک قرار گرفته‌اند (فلش‌های آبی تیره) محل قسمت فلت‌های ثابت اولیه و ثانویه روی سیلندر اصلی:

قطعه کارد اولیه یا (pre carding) که تعداد آنها به دو یا سه عدد می‌رسد از یک پروفیل آلومینیومی تشکیل شده است که روی یک سطح آن دو نوار خاردار متالیک تعییه شده است و هر کدام از نوارهای خاردار دارای یک ظرافت خاص هستند و با هم تفاوت دارند.

در شکل ۱۵ محل نصب قطعه کارد اولیه (pre carding) را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۵- قطعه کارد اولیه و محل نصب آن

قطعات کارد اولیه و ثانویه در ماشین‌های کارد مدرن برای رسیدن به تولید بالا و کیفیت مناسب به کار می‌روند و تعویض سریع و آسان آنها، اهداف زیر را دنبال می‌کنند:

- ۱ خروج بهتر ضایعات
- ۲ داخل هم نرفتن نپ‌ها
- ۳ امکان بالا بردن سرعت و به دنبال آن بالا رفتن تولید
- ۴ حفاظت از پوشش‌های سوزنی متالیک
- ۵ پوشش دادن به الیاف بلند خصوصاً روی فلت‌ها
- ۶ امکان استفاده از پوشش‌های سوزنی ظریف‌تر هنگام تعویض الیاف
- ۷ کیفیت بهتر نخ

برای انجام عمل تعویض سگمنت‌های کارد (فلت‌ها) و یا تعویض نوار آنها و در جهت افزایش سرعت عمل و در تنظیم این پروفیل‌ها، پایه‌هایی به رنگ‌های مختلف ساخته شده است که در دو سر این پروفیل‌ها قرار می‌گیرند. هر رنگ نشان‌دهنده یک ارتفاع خاص و در نتیجه ایجاد فاصله خاص از دندانه سیلندر اصلی می‌باشد. این کار در عرض چند دقیقه امکان‌پذیر است. در شکل ۱۶ این پایه‌ها (گیج) را می‌بینید.



شکل ۱۶-پایه‌های (گیج) سگمنت اولیه و ثانویه کارد در رنگ‌های مختلف

طبق تحقیقات با نصب سگمنت‌ها معاویت مانند نازک بودن - ضخیم بودن و نپ‌دار بودن نخ تا میزان ۱۰٪ کمتر می‌شود.

- برای یک تولید بهینه موارد زیر را باید رعایت کرد:
- ۱ در کارد انجام تنظیمات وقتی باید صورت گیرد که کارد سرد باشد.
 - ۲ انجام تنظیماتی که با سعی و خطا صورت می‌گیرد، یادداشت شود.
 - ۳ تغییرات دمایی محیط در نظر گرفته شود.

در ماشین‌های کارد مدرن در جاهایی که لازم است، مانند فاصله سیلندر اصلی، کلاهک، سگمنت‌های ثابت جلو و عقب کارد، سنسورهای سالم و بسیار حساس کار گذاشته شده است که برای تصمیم‌گیری درست پارامترهای صحیح را اندازه گیری می‌کنند و در مانیتور دستگاه نشان می‌دهد و به اپراتور می‌گوید که کدام تنظیمات بایستی تصحیح شوند.

خصوصیت دیگر این سیستم این است که در حین کار و فعالیت تولیدی ماشین کارد نیز می‌تواند، تنظیمات را اصلاح کند. نصب چنین سیستمی بر روی ماشین‌های کارد برای جمع‌آوری اطلاعات و استفاده مفید از آن، مزایای زیر را به وجود می‌آورد:

- ۱ تنظیمات ماشین کارد را حساب نموده و پیشنهادات بهینه شده را می‌دهد.
- ۲ سرعت در نتیجه گیری از تنظیمات
- ۳ حفاظت مطمئن از واپرها و سوزن‌ها



شکل ۱۷-سنسور تشخیص ناخالصی و تنظیمات

در شکل ۱۷ سنسور حساسی که اطلاعات تماسی بین اجزا ماشین کارد را گزارش می‌دهد می‌بینید. این سنسور اطلاعات تماسی بین اجزا و سوزن‌های ماشین کارد را به واحد پردازش و محلهایی که این اطلاعات ذخیره می‌شود، می‌فرستد.



شکل ۱۸-دسته فیلر برای گیج‌گذاری ماشین کارد

سیلندر اصلی

سیلندر اصلی، سیلندری است توخالی که معمولاً از چدن و یا فولاد ساخته می‌شود. بیشتر سیلندر ماشین‌های کارد پنبه‌ای و الیاف کوتاه دارای قطری بین ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۰ میلی‌متر می‌باشند و دارای سرعت دورانی بالای ۹۰۰ r.p.m می‌باشند.


کمترین فاصله تنظیمی در ماشین کارد، فاصله سیلندر با دافر است که حدود ۱/۵ میلی‌متر می‌باشد و با فیلرهای خاص گیج‌گذاری می‌شود (شکل ۱۸).

سطح سیلندر با نوار خاردار متالیک پوشیده شده است. این نوارها با مواد خاصی پوشش داده شده‌اند تا در اثر سایش و تماس با الیاف خراب نشوند. در شکل ۱۹ سطح سیلندر پوشیده شده از نوار متالیک را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۹-سطح سیلندر اصلی پوشش داده شده با نوار متالیک

با توجه به نوع کارد و با توجه به الیافی که قرار است در آن کار شود، نوع نوار خاردار متفاوت خواهد بود. دندانه این نوارهای اره‌ای دارای ارتفاع خاص و زاویه مشخص می‌باشد. در شکل ۲۰ چند نوع واير متالیک جهت پوشش سیلندر اصلی را مشاهده می‌کنید.

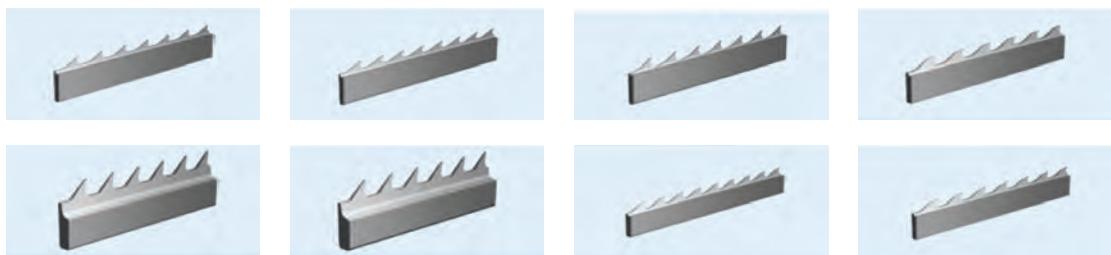

شکل ۲۰- چند نوع واير متالیک جهت سیلندر اصلی

سیلندرهای تیکرین و غلتک‌های تغذیه و سیلندر دافر نیز هرکدام با یک نوع واير متالیک پیچیده می‌شوند و در شکل ۲۱ انواع واير متالیک برای دافر و سایر سیلندرها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۱- انواع پوشش سیلندرهای دافر

در ماشین کارد ظرفت سوزن‌های سیلندر از انتهای ماشین به سمت جلو بیشتر می‌شود، یعنی سوزن تیکرین، ضخیم‌تر از سوزن سیلندر اصلی است و سوزن‌های سیلندر اصلی، ضخیم‌تر از سوزن دافر است. با توجه به الیاف مورد استفاده، نوع نوار اره‌ای نیز تغییر می‌کند. مثلاً برای پنبه، نوع وايرها با الیاف مصنوعی فرق می‌کند.



شکل ۲۲- ابزارهای مشاهده عیوب نوار اره‌ای (واير) کارد

وقتی که زمان مشخصی از کار کرد ماشین کارد بگذرد، بایستی وايرهای روی سیلندرها خصوصاً وايرهای دافر، سیلندر اصلی و فلت را سنگزنی نمود و بعد از مدت زمان دیگری بایستی آنها را تعویض نمود. مشاهده وضعیت کیفی سوزن‌ها با دوربین‌های خاصی که در شستنماهی خوبی دارند صورت می‌گیرد. که نحوه کار در شکل ۲۲ نشان داده شده است.



شکل ۲۳- ابزار آلات مخصوص سنگ زدن و ایرهای سیلندر و دافر

چون سوزن‌ها و نوارهای خاردار متالیک براثر کارکرد ساییده می‌شوند و کند می‌گردند، لذا بعد از مدتی خارها را سنباده می‌زنند تا تیز شود. این عمل برای سوزن‌های دافر و سیلندر به کمک دستگاه سنگ‌زنی که روی سطح واپردار سیلندر گذاشته می‌شود و با تنظیم سنگ، آنها را تیز می‌کند. در شکل ۲۳ یک دستگاه سنگ‌زنی (سمباده‌زنی) مخصوص نوار ارهای سیلندر و دافر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۴- قرقره‌های حاوی نوار متالیک

بعد از گذشت مدت زمان مشخصی از عملکرد دستگاه کارد دیگر نمی‌توان سوزن‌ها را سنگ‌زنی کرد چون به اندازه کافی سنگ خورده‌اند و کوتاه شده‌اند لذا بایستی آنها را تعویض نمود. نوارهای خاردار متالیک در کارخانه‌های سازنده این نوارها روی قرقره‌های بزرگ چوبی پیچیده می‌شوند و مطابق نمره مورد نظر سفارش داده می‌شوند (شکل ۲۴).



شکل ۲۵- نحوه پیچش نوار خاردار متالیک و ابزار تعیین میزان کشیدگی نوار متالیک

سنگ‌زنی و ایرهای ماشین کارد و تعویض واپرها، وظیفه اپراتور کارد نیست، بلکه گروههای متخصصی این کار را انجام می‌دهند.



مرحله اول:

کنترل کردن ضایعات زیر لیکرین با تنظیمات داده شده باید در صد ضایعات زیر لیکرین بیشتر از ضایعات در لایه الیاف باشد. چنانچه این ضایعات کمتر باشد باید آن را افزایش دهید. این عمل را به وسیله کم کردن فاصله بین لیکرین و قاب زیر لیکرین انجام دهید. ضمناً سوراخ‌های قاب زیر لیکرین را باید بررسی کنید. چنانچه سوراخ‌ها بسته باشد یا کثیف باشد به وسیله تمیز کردن و شست و شوی قاب یا باز نمودن سوراخ‌ها مشکل را حل کنید.

اگر الیاف خوب و سالم داخل ضایعات زیر لیکرین باشد فاصله روی غلتک خوراک‌دهنده و نیز صفحه لیکرین را باید تنظیم کنید.

غلتک‌های بازکننده لایه الیاف و ضایعات داخل لایه الیاف باید کنترل شود و چنانچه ضایعات زیادتر از حد استاندارد باشد، سرعت لیکرین و سیلندر و دافر و فلت را کنترل کنید.

مرحله دوم: کاهش نپ

- ۱ ابتدا باید از سرعت بالای سیلندر اطمینان حاصل کنید که برای نوع کارد و الیاف مناسب باشد.
- ۲ تمیز نگهداشت نوارهای سیلندر و فلت و دافر به وسیله برس زدن آنها (شوت زدن)
- ۳ صاف نمودن و ترمیم سرسوزن‌های لیکرین (اگر خمیده یا کج باشند)
- ۴ اطمینان از تنظیمات سیلندر و سایر قسمت‌ها
- ۵ کنترل فاصله قاب لیکرین به سمت غلتک خوراک‌دهنده و کاهش فاصله صفحه پشت و تنظیم آن نسبت به سیلندر

کنترل سطح صفحه پشت، صفحه جلو، صفحه زیر سیلندر در تماس با الیاف که تا حد امکان صاف و صیقلی باشد. برای نظافت این صفحات سمباده زدن، پولیش، شست و شوی سطوح با بنزین و مواد شوینده، خنک کردن آنها و پاشیدن پودر گرافیت سفید یا پودر بچه پیشنهاد می‌شود.

- ۶ تنظیم و کنترل فواصل سیلندر و دافر

مرحله سوم: نگهداری دستگاه کارد

برای مراقبت و نگهداری دستگاه کارد باید به طور جداگانه، سرویس‌های هفتگی، روزانه و ماهانه انجام گیرد. همچنین عیوبی که باعث کارکردن ضعیف دستگاه می‌شود با علامت‌های آشکار مشخص شود تا درجهت رفع آن اقدام گردد.

کنترل‌های روزانه

- ۱ کنترل کنید که تسممهای دستگاه به سمت لیکرین، دافر، شانه شل، چرب و روغنی نباشد.
- ۲ اطمینان یابید که زدگی، روی صفحات روان‌کننده فلت نباشد و روغن تمیز در جعبه حرکت‌دهنده فلت به اندازه کافی موجود باشد.
- ۳ اطمینان یابید که گرافیت‌های روان‌کننده سطح فلت و برس‌های تمیزکننده کامل کار می‌کنند.
- ۴ مطمئن شوید که صدایی غیرمعارف در مکانیزم کویلر و کالندر وجود نداشته باشد.

کنترل های هفتگی

- ۱ در نخستین روز هفته پس از تعطیلات برای اطمینان از نصب درست، راههای حاشیه لایه الیاف را کنترل کنید.
- ۲ از جا افتادن درست قطعات بین سیلندر و دافر و سیلندر تیکرین اطمینان حاصل کنید.
- ۳ عدم نشت هوا بین فلت و سیلندر و تیکرین را کنترل نمایید.
- ۴ کنترل کنید که چاقویی های تمیز کننده تیز، محکم و کاملاً افقی باشند.
- ۵ از سالم بودن سوزن های تیکرین و درست و متحدمالمرکز بودن حرکت تیکرین اطمینان حاصل کنید.
- ۶ از سالم بودن سوزن های سیلندر و دافر و فلت و اینکه نیاز به سنگ زدن یا تعویض دارند اطمینان حاصل کنید.
- ۷ از تمیزی، سالم بودن فلت ها، تنظیم درست و خوب کار کردن شانه و برس آنها اطمینان حاصل کنید.
- ۸ سطح فلت و پیچ های آن و روغن کاری فلت هایی که بلند یا خم شده اند را کنترل کنید.
- ۹ فشار روی غلتک تعذیه را کنترل کنید.

کنترل ماهانه

نخستین روز کاری هر ماه در زمان معین صورت گیرد.

- ۱ کار کرد و تنظیم لیکرین را کنترل کنید.
- ۲ از قرار گیری درست و به جای قاب کنترل نوارهای خاردار اطمینان حاصل کنید.
- ۳ از صاف و صیقلی بودن سطوح زیر قاب در لیکرین و سیلندر و صفحات پشت و روی سیلندر اطمینان حاصل کنید و در صورت صاف نبودن، آنها را با سمباده زدن و پولیش ترمیم کنید.
- ۴ از کشیدگی مناسب بین دافر و کویلر و کالندر اطمینان حاصل کنید.
- ۵ از زیاد نبودن برس الیاف در سطح سیلندر و دافر اطمینان حاصل کنید.
- ۶ مطمئن شوید که سوزن های خاردار در یک سطح قرار گرفته باشند.
- ۷ نوارهای فلت نسبت به سرعت آن و نیز طرز قرار گرفتن ضایعات فلت و تمیز کردن ضایعات شانه از فلت را کنترل کنید.
- ۸ از آسیب ندیدن سوزن های شانه تمیز کننده ضایعات فلت و تنظیم صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
- ۹ از هماهنگی سرعت و تنظیمات ماشین کارد با برنامه ریزی آن اطمینان حاصل کنید.

زنگنه
زیست محیطی



- ۱ تمامی نکاتی که در ابتدای پودمان ۱ گفته شده است را رعایت کنید.
- ۲ قسمت های چرب را پاک کنید و دستمال آن را در ظروف ویژه بیندازید.
- ۳ الیافی که از سیستم خارج می شود را در ظروف جداگانه ای نگه داری کنید.

ارزشیابی شایستگی کار با ماشین کارد (تغذیه و تولید)

<p>استاندارد عملکرد: مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی و موازی کردن و تولید وب</p>																															
<p>شرایط انجام کار : کارگاه ریسندگی و کارد مواد مصرفی: توده الیاف باز شده یا بالش و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز</p>																															
<p>شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده سازی الیاف، انجام محاسبات نقل و انتقال بانکه ها و تولید فنیله</p>																															
<p>نمونه و نقشه کار:</p>																															
<p>ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار</p>																															
<p>ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: ماشین های کارد، بانکه ها باسکول، ترازو های صنعتی، ماشین های بارگیری مانند لیفتراک، تسممه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفاء حریق</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2e0d2;">ردیف</th> <th style="background-color: #f2e0d2;">مرحله کار</th> <th style="background-color: #f2e0d2;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="background-color: #f2e0d2;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">تغذیه الیاف به روش بالش و شوت فید</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">روشن کردن دستگاه کارد</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td style="text-align: center;">کار با دستگاه کارد</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td style="text-align: center;">روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; background-color: #d9eaf7;"> شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم </td><td style="text-align: center;">۲</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right; padding-right: 10px;"> میانگین نمرات </td></tr> </tbody> </table>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	تغذیه الیاف به روش بالش و شوت فید	۱		۲	روشن کردن دستگاه کارد	۲		۳	کار با دستگاه کارد	۲		۴	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱		شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲		میانگین نمرات			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																												
۱	تغذیه الیاف به روش بالش و شوت فید	۱																													
۲	روشن کردن دستگاه کارد	۲																													
۳	کار با دستگاه کارد	۲																													
۴	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱																													
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲																													
میانگین نمرات																															
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>																															

واحد یاد گیری ۲

کلاهک (فلت‌ها – شانه‌های تخت)

فلت‌هایی که عمل اصلی کاردینگ با کمک آن انجام می‌گیرد، کلاهک یا فلت متحرک است و عمل اصلی کاردینگ بین سوزن‌های سیلندر اصلی و فلت متحرک صورت می‌گیرد. کلاهک از تعدادی قاب آلمینیومی تشکیل شده است. سطح مؤثر این فلت‌ها با نوار خاردار سوزنی پوشیده شده است. تعداد این پروفیل‌ها به ۲۲۰ عدد می‌رسد. چون مجموعه فلت‌ها در حال چرخش هستند، فقط تعدادی از فلت‌ها در نزدیکی سیلندر اصلی قرار دارند و مابقی با سیلندر تماس ندارند و فقط تعدادی از آنها در ارتباط با سیلندر ماشین کاره، عمل کاردینگ را انجام می‌دهند. هر کدام از این پروفیل‌ها با کمک پین‌های خاصی که در دو سر آن نصب شده است روی زنجیر یا تسمه دندانه‌داری نصب شده‌اند. مجموعه این پروفیل‌های خاردار کلاهک را تشکیل می‌دهد. (شکل ۲۶)




شکل ۲۶ – شکل کلاهک و موقعیت نصب آن روی سیلندر اصلی

کلاهک کارهای زیر را انجام می‌دهد:

- ۱ باز کردن دسته‌های الیاف به الیاف تکی
- ۲ خارج کردن باقی‌مانده ناخالصی‌ها
- ۳ خارج کردن الیاف کوتاه و نارس
- ۴ انتقال ضایعات و گرد و غبار
- ۵ افزایش آرایش یافته‌گی طولی الیاف

در شکل ۲۷ تصویر پروفیل فلت، قطعات آن، پایه و نمد پاک کننده را مشاهده می کنید.

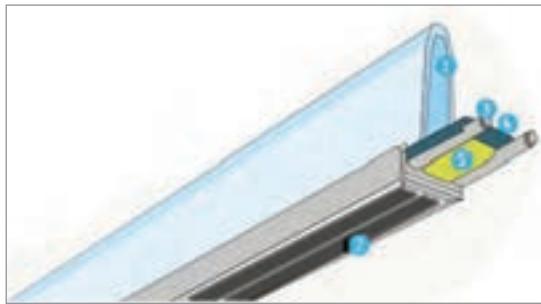

شکل ۲۷- تصویری از ساختمان یک پروفیل فلت کلاهک و سوزن های روی آن

- ۱ پروفیل آلومینیومی
- ۲ دندانه های نوار فلت
- ۳ پایه های ضدزنگ فلزی که روی تسمه دندانه دار لیز می خورند.
- ۴ پایه پلاستیکی جهت محکم کردن
- ۵ نمد تمیز کننده که پلاستیک شماره ۴ را تمیز می کند.



شکل ۲۸- سوزن های انعطاف پذیر فلت باروکش مناسب


عمل مهم بین سیلندر و کلاهک

این عمل که به نام عمل کارد شناخته شده است عبارت است از باز کردن الیاف به منظور جدا نمودن الیاف از یکدیگر و جمع آوری مواد خارجی و ناخالصی ها و الیاف کوتاه می باشد. مهم ترین قسمت دستگاه کارد که عمل کاردینگ را انجام می دهد سیلندر و کلاهک می باشند. لذا اکثر تنظیمات مهم روی سیلندر انجام می گیرد. جهت انجام عمل کارد سوزن های فلت با جهتی عکس رو به روی سوزن های سیلندر نصب می گردد. (شکل ۲۸) همیشه تعداد مشخصی از فلت ها با سیلندر عمل کاردینگ را انجام می دهند. سوزن های فلت از نوع flexible (انعطاف پذیر) می باشند.



شکل ۲۹- حرکت پروفیل های فلت روی تسمه های کلاهک

پروفیل های فلت به کمک دو زائد فلزی که در دوسر آن قرار دارند، نصب می شود. دو تسمه دندانه دار لاستیکی (که دوسر آنها بسته است) به کمک چرخ و بلبرینگ می چرخد و فلت های نصب شده روی آنها لیز می خورند و می چرخند. یعنی حرکت پروفیل های فلت به کمک این دو تسمه دندانه تأمین می گردد. (شکل ۲۹).

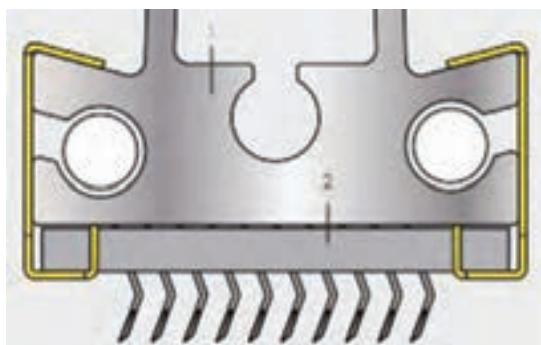

شکل ۳۰- کلیپس به کار رفته جهت مهار پروفیل و نوار خاردار آن



شکل ۳۱- تعویض آسان فلت که آهنربا دارد

در ماشین‌های کارد کلاسیک نصب هرکدام از پروفیل‌های فلت به کمک کلیپس‌هایی که در دو سر پروفیل قرار می‌گیرند انجام می‌شود (مانند شکل ۳۰).


هنگام نصب نوار به کمک کلیپس، احتمال تغییر شکل نوار یا پروفیل وجود دارد؛ لذا برای تسريع در تعویض و برای جلوگیری از مشکلات دیگر در ماشین‌های کارد مدرن، نوار خاردار فلت به کمک آهنربایی که در ساختمان نوار به کار رفته است، روی پروفیل و کناره‌های آن نصب می‌گردد، لذا تعویض این پروفیل‌ها به آسانی روی کلاهک صورت می‌گیرد. تعویض تمام فلت‌ها در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود.

در شکل ۳۱ فلت‌هایی را که به کمک آهنربا نصب می‌شوند، مشاهده می‌کنید.

در این سیستم قاب آلومینیومی ثابت است و می‌توان نوار خاردار را تعویض کرد. سیستم نصب نوار خاردار روی پروفیل که به کمک آهنربا نصب می‌گردد در شرکت تروچلر به نام MAGNO TOP نامگذاری شده است. (چون برای نصب آن از آهنربا استفاده می‌شود)

تنظیم و گیج‌گذاری فلت‌ها

به طور کلی تنظیم فاصله بین سطوح درحال حرکت در ماشین کارد بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بین این دو سطح لایه‌ای از الیاف قرار گرفته و باستی تنظیمات مناسبی ببروی آن انجام گیرد تا نتیجه مورد نظر به دست آید. (شکل ۳۲)

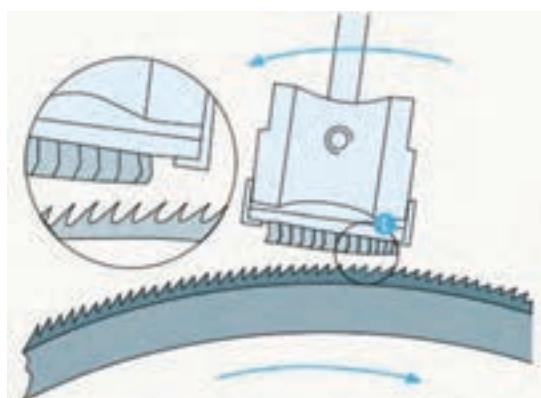


شکل ۳۲- موقیت و فاصله بین سوزن‌های سیلندر اصلی و سوزن‌های فلت



شکل ۳۳-ابزار گیج‌گذاری (شابلون یا فیلر) جهت فلت


در ماشین‌های کارد کلاسیک قدیمی تنظیم فواصل به صورت دستی و در مدت بسیار زیادی صورت می‌گرفت برای این کار، ابتدا ماشین را خاموش و الیاف آن را حالی می‌کنند، سپس از ابزاری به نام فیلر یا شابلون دستی استفاده می‌شود. در شکل ۳۳ ابزار گیج‌گذاری فلت (شابلون یا فیلر) را مشاهده می‌کنید. این فیلرها بعد از انجام تنظیمات برداشته می‌شوند.

در ماشین‌های کارد مدرن، تنظیم فواصل فلت و سیلندر در چند ثانیه صورت می‌گیرد، حتی زمانی که ماشین کارد و فلت در حال حرکت است، می‌توان این تنظیم را انجام داد و نیازی به فیلر زدن نیست. برای تنظیم فاصله کلاهک و سیلندر اصلی به صورت دستی دو اهرم وجود دارد که می‌توان تنظیم دلخواه را انجام داد.

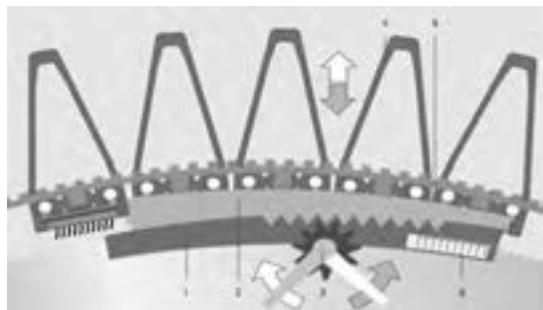

شکل ۳۴-سیستم تنظیم فاصله کلاهک و سیلندر (PFS)

- ۱ سینی فلزی
- ۲ ریل متحرک پلاستیکی
- ۳ اهرم تنظیم
- ۴ پروفیل‌های قاب مثلثی نگهدارنده فلت
- ۵ محرک تسمه دندانه‌دار کلاهک
- ۶ خط‌کش تنظیم

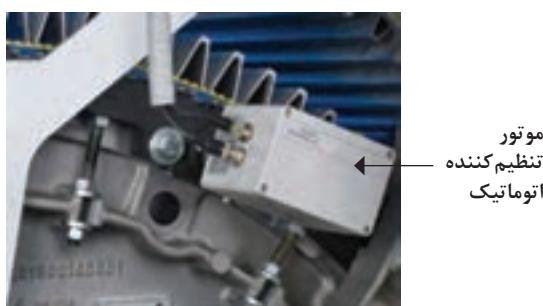

شکل ۳۵-موتور تنظیم فاصله کلاهک و سیلندر (PFS-M)

در بعضی ماشین‌های مدرن تنظیم فاصله کلاهک و سیلندر به کمک یک موتور انجام می‌گیرد. در شکل‌های ۳۴ و ۳۵ این مورد نشان داده شده است. (PFS-M).


سنگ زدن فلت‌ها

معمولًاً بعد از مدت زمان مشخصی با توجه به نوع الیاف، نوک سوزن‌ها و واپرهای متالیک کند می‌شوند و شکل خود را از دست می‌دهند و عمل کاردینگ به خوبی انجام نمی‌گیرد؛ لذا بایستی با کمک ابزار سنگ زدن (سمباده زدن) تیز شوند. این عمل برای کلیه سوزن‌های سطوح فعال که عمل کاردینگ را انجام می‌دهند، صورت می‌گیرد. (مانند سوزن‌های سیلندر اصلی، فلت متحرک، فلت‌های ثابت، دافر، تیکرین و...).

دستگاه سنگزنی یا سمباده‌زنی، دستگاهی مجزا از ماشین کارد می‌باشد. این دستگاه دو نوع می‌باشد، در نوع اول سنگ کوچک روی تراورس در عرض ماشین حرکت کرده سوزن‌ها را سنگ می‌زند در نوع دوم عرض سنگ به اندازه عرض سیلندر ماشین است و هم‌زمان سر واپرهای واقع در یک خط عرض سیلندر را سنگ می‌زنند. سمباده زدن نیز ممکن است هم‌زمان عرض ماشین را در بر بگیرد ولی نوع دیگری نیز وجود دارد که یک قطعه کوچک سمباده زن، به صورت رفت و برگشتی در عرض ماشین، حرکت می‌کند و خارها را سمباده می‌زنند.



شکل ۳۶- دستگاه سنگ زدن فلت‌های کلاهک

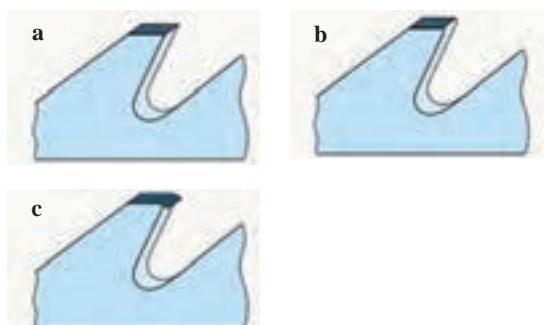

شکل ۳۷- نحوه صحیح و غلط سنگ زدن خارها

جهت سنگ زدن سوزن‌های فلت دستگاه سنگزنی خاصی وجود دارد که تمام عرض روی ماشین کارد و جلو کلاهک نصب می‌شود (مانند شکل ۳۶ سوزن فلت یک نوع می‌باشد عرض سیلندر یا فلت را پوشش می‌دهد).

در ماشین‌های مدرن، سنگزن دائم روی کلاهک و در جای مناسبی نصب شده که به طور مداوم فلت‌های در حال حرکت را سمباده می‌زنند. سنگ زدن سوزن‌ها باید به دقت صورت گیرد به طوری که سوزن‌ها آسیب نبینند. شکل ۳۷a شکل صحیح سنگ زدن سوزن را نشان می‌دهد و در شکل c,b صورت‌های غلط آن دیده می‌شود.

دافر

بعد از اینکه عملیات کاردینگ بین سیلندر و فلت‌های متحرک و ثابت انجام شد، آخرین مرحله کارد بین سیلندر اصلی و فلت‌های ثابت (سگمنت ثانویه) می‌باشد و بعد از آن الیاف تحويل دافر می‌گردد. همان‌طور که سیلندر در حال چرخیدن و کارد کردن الیاف است فاصله خود را با دافر زیاد می‌کند که این عمل سبب کم شدن سرعت جریان هوا در ماشین شده و باعث می‌شود که الیاف از داخل سوزن‌های نوار سیلندر


اصلی به طرف بیرون هدایت شوند، ولی به علت زیادتر بودن سرعت محیطی سیلندر اصلی شانس بیشتری برای انتقال الیاف از سیلندر به دافر وجود دارد. طراحی و جنس سوزن‌های دافر مانند سوزن‌های سیلندر اصلی است ولی ظریفتر و نازک‌ترند، لذا تعداد بیشتری نوک سوزن در واحد سطح دافر وجود دارد که این مسئله باعث انتقال الیاف از سیلندر به دافر می‌گردد. به این عمل انتقال الیاف، استریپینگ می‌گویند. در شکل ۳۸ جهت متقابل نوک سوزن‌های سیلندر اصلی و سوزن‌های دافر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳۸- جهت متقابل نوک سوزن‌های سیلندر اصلی و سوزن‌های دافر (point to point)




شکل ۳۹- عنکبوتی یا چادری یا وب که از دافر جدا می‌شود.

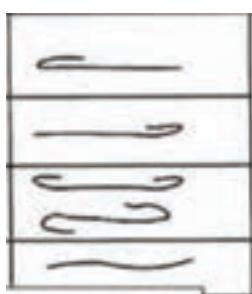

شکل ۴۰- الیاف سر عصایی در تار عنکبوتی روی دافر

الیاف روی دافر که به شکل تار عنکبوتی درآمده‌اند، بایستی سریعاً از روی دافر برداشته شوند و به جلو منتقل گردند. این عمل توسط شانه دافر که حرکات نوسانی دارد و یا توسط غلتک جداکننده تار عنکبوتی صورت می‌گیرد. سپس تار عنکبوتی توسط کندانسور (متراکم‌کننده) روی سینی جلوی کارد جمع می‌گردد تا به صورت فتیله ضخیمی درآید که این فتیله وارد قیفی و قسمت کویلر می‌گردد و پس از فشرده شدن توسط غلتک‌های کالندر با حرکت دورانی سینی کویلر به صورت حلقوی داخل بانکه چیده می‌شود. بعد از اینکه متراز معینی از فتیله داخل بانکه چیده شد بانکه پرشده را داف نمود. در ماشین‌های با داف اتوماتیک، این کار به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد و بانکه خالی جایگزین بانکه پرمی‌شود. در شکل ۴۱ اجزای این عملیات را مشاهده می‌کنید.

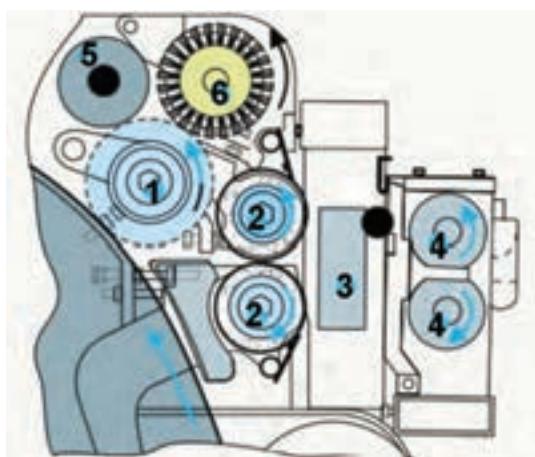

شکل ۴۱- مجموعه دافر و شانه جداکننده تار عنکبوتی

سیلندر دافر از جنس چدن می‌باشد که داخل آن توخالی است و روی سطح صیقلی آن نوارهای خاردار با تراکم بالا و با کشیدگی زیاد پیچیده شده است. بعضی از سیلندرهای دافر امروزی از جنس فولاد می‌باشد. قطر دافر حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی‌متر می‌باشد و با سرعتی حدود ۳۰۰ متر در دقیقه می‌چرخد. الیاف به شکل تار عنکبوتی یا وب از روی سیلندر اصلی به روی دافر منتقل می‌شوند. (شکل ۳۹)

همه الیافی که تار عنکبوتی را تشکیل می‌دهند به طور کامل صاف نشده‌اند، بلکه بیشتر از ۵۰٪ این الیاف دارای سر عصایی در آنها، ۲۵٪ دارای سر عصایی در جلو و ۲۵٪ در دو سر حلقه سر عصایی دارند و تنها مقدار کمی از الیاف مستقیم و بدون سر عصایی هستند. در شکل ۴۰ این موارد را مشاهده می‌کنید.

- ۱ سیلندر جداکننده تار عنکبوتی
- ۲ غلتک‌های تولید
- ۳ واحد متراکم‌کننده تار عنکبوتی
- ۴ غلتک‌های کالندر
- ۵ قسمت مکش
- ۶ برس تمیز کردن


در ماشین‌های کارد مدرن قبل از اینکه فتیله وارد قسمت کویلر و بانکه شود، ابتدا از واحد کنترل کیفیت جلو ماشین‌های کارد عبور می‌کند. این واحد را اتو لولر می‌گویند. در این واحد نمره فتیله، نایکنواختی فتیله، تراکم نقاط ضخیم، نپ‌ها و قطعات آشغال و پوسته شمارش می‌شود. (شکل ۴۲)



- ۱ سیلندرهای جمع‌کننده تارعنکبوتوی
- ۲ قطعه کنترل
- ۳ سیلندرهای کالندر
- ۴ تراورس فتیله به مقدار کم
- ۵ فشار دهنده پنوماتیکی
- ۶ سنسور کیفیت
- ۷ درب بزرگ برای دسترسی بهتر

شکل ۴۲- سیستم جمع‌آوری تارعنکبوتوی با کنترل کیفیت فتیله

در این سیستم‌ها، نپ‌های موجود در تارعنکبوتوی به وسیله دوربین شناسایی و شمارش می‌شوند تا علاوه بر مشخص شدن کیفیت محصول، دستگاه با تغییر تنظیمات، بهترین پاسخ را از تنظیمات بگیرد و در نتیجه محصول با کیفیت تری تولید می‌گردد. در شکل ۴۳ سمت راست دوربین و فلش آن را مشاهده می‌کنید ولی در تصویر سمت چپ، چگونگی خارج کردن و تمیز کردن تیغه مخصوص نپ را مشاهده می‌کنید.

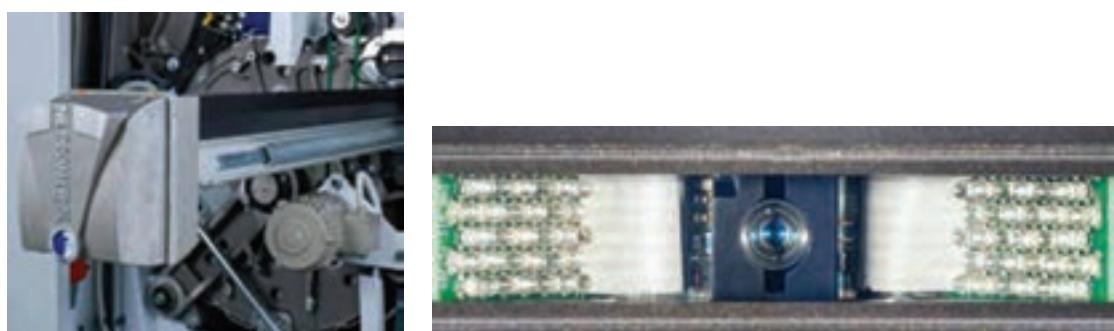


شکل ۴۳- دوربین و فلش آن و سیستم کنترل نپ

در تصاویر ۴۴ تصاویر نپ‌ها که توسط دوربین‌ها گرفته شده است را مشاهده می‌کنید.




شکل ۴۴- تصویری از نپ‌های داخل تارعنکبوتوی

سیستم کنترل نمره در انتهای ماشین و هنگام خروج فتیله نصب شده است و با توجه به کلفت و نازک بودن فتیله خروجی، فرمان اصلاح نمره فتیله را صادر می‌کند. در این روش، ابتدا نایکنواختی موجود در فتیله شناسایی می‌شود. سپس با تغییر سرعت غلتک‌های مربوطه، اصلاحات صورت می‌گیرد. این غلتک‌ها از سروو موتور حرکت می‌گیرند تا بتوانند در هر لحظه سرعت خود را تغییر دهد. این سیستم را در شکل ۴۵ مشاهده می‌کنید.

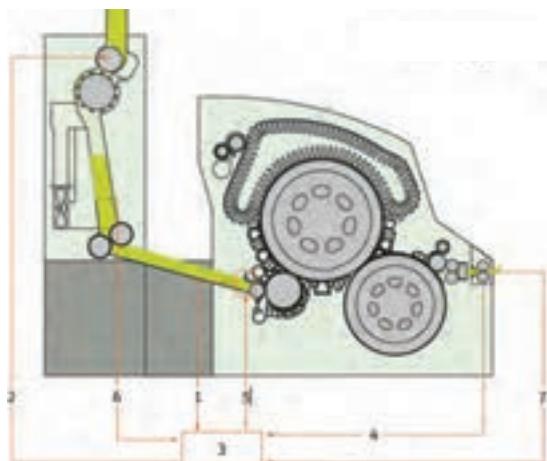

شکل ۴۵- سیستم یکنواخت‌کننده کارد ریتر


در ماشین کارد بعضی از شرکت‌ها یک ماشین بانکه پرکن اتولولردار، جلوی ماشین کارد قرار می‌دهند تا فتیله خروجی از ماشین کارد را گرفته و به کمک غلتک‌های متصل به سروو موتور، نایکنواختی گرم بر متر فتیله را کنترل و پس از اصلاح در بانکه قرار دهد. در شکل ۴۶ این سیستم دیده می‌شود.

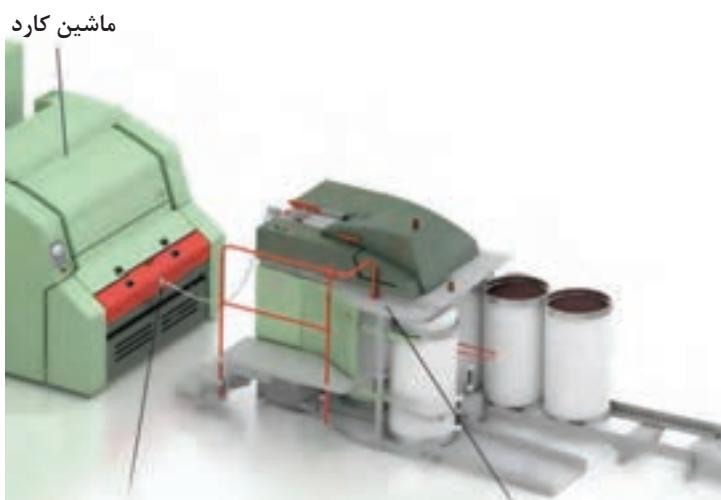

پیچش فتیله یا سیستم اتو لولردار خروجی فتیله ماشین کارد

شکل ۴۶- سیستم کشش اتولولردار جلو ماشین کارد

در شرکت تروچلر سیستم کوتاه کنترل فتیله به صورت عمودی طراحی و ساخته شده است. در شکل ۴۷ این سیستم را مشاهده می‌کنید. فتیله این سیستم مناسب استفاده در ماشین اوپن‌اند، می‌باشد. این سیستم شامل قسمت‌های زیر است:

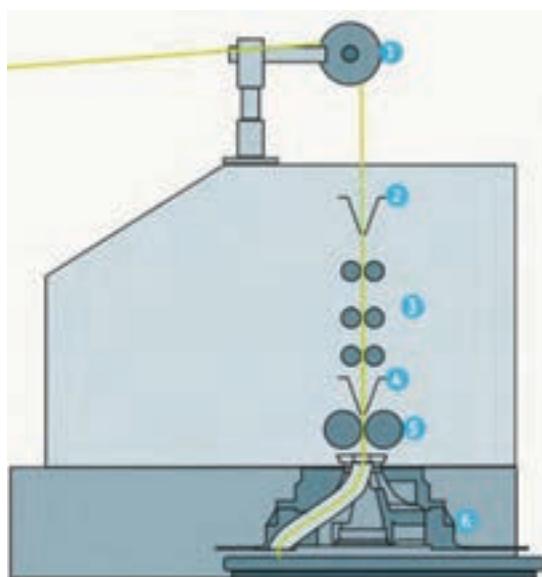

شکل ۴۷- سیستم کنترل یکنواختی ساخت شرکت تروچلر

۱ غلتک‌های تغییر جهت فتیله

۲ قیف اندازه‌گیری وزن فتیله

۳ سیستم کشش سه بر سه با اتولولر ماشین مرتبط است.

۴ قیف اندازه‌گیری کیفیت فتیله

۵ غلتک محصول‌دهنده که فتیله را به صفحه کویلر تغذیه می‌کند.


۶ صفحه کویلر فتیله با لوله سه بعدی



شکل ۴۸- تعویض اتوماتیک بانکه در ماشین کارد (سر متحرک)

در این ماشین‌ها دو نوع سیستم داف اتوماتیک وجود دارد. در روش اول دستگاه به طور اتوماتیک و پس از پر شدن بانکه، با یک حرکت افقی از روی بانکه پر به سمت بانکه خالی حرکت می‌کند و فقط وظیفه اپراتور بر داشتن بانکه پر و جایگزین کردن آن با یک بانکه خالی است. (شکل ۴۸)


در روش دیگر یک بازوی سه ضلعی بانکه‌ها را می‌چرخاند و درنتیجه پس از پرشدن یک بانکه، با چرخش بازوی سه ضلعی، بانکه خالی دیگری جایگزین می‌شود. (شکل ۴۹)

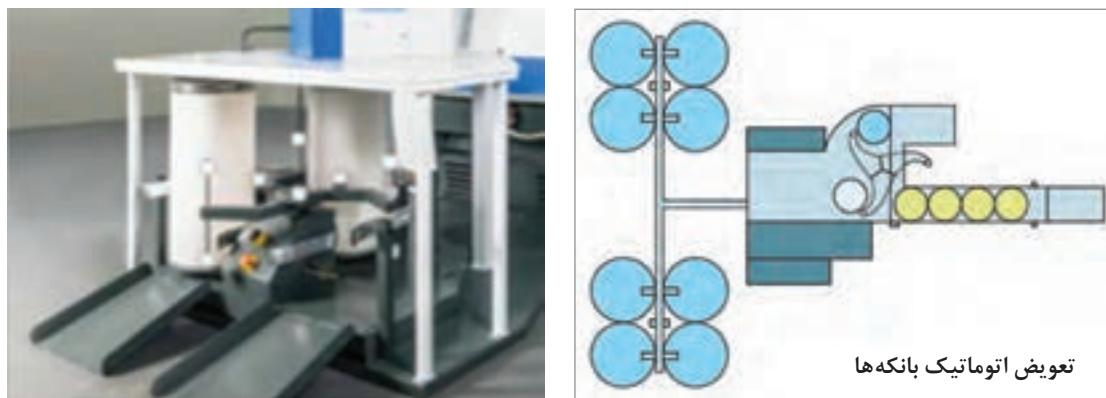

شکل ۴۹- تعویض اتوماتیک بانکه در ماشین کارد با جایه‌جایی بانکه

سیستم دیاگرام حرکت در ماشین کارد مدرن

در انتقال حرکت در ماشین‌ها، تعداد زیادی چرخ دنده حرکت را از یک موتور به اجزا منتقل می‌کنند ولی در ماشین‌های مدرن، چندین سرو موتور این وظیفه را انجام می‌دهند که نمونه‌ای از انتقال حرکت را در شکل ۵۰ مشاهده می‌کنید.

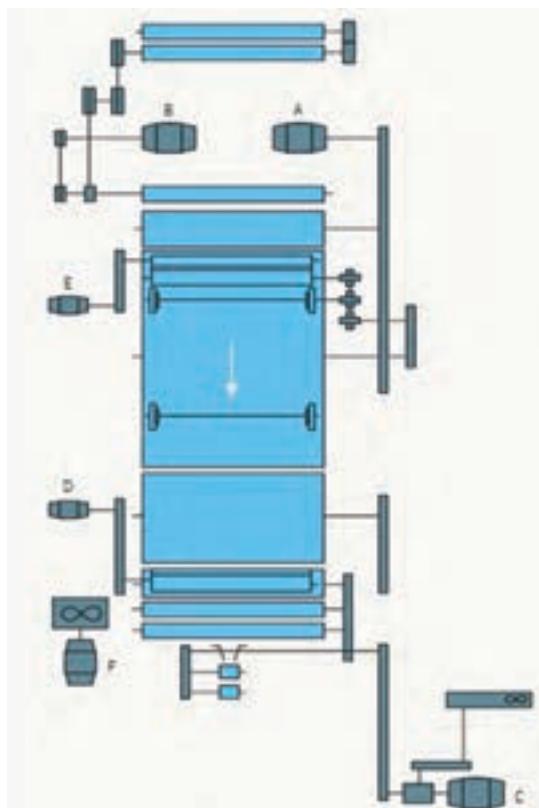

- موتور A- حرکت اصلی برای سیلندر- لیکرین و فلت‌ها
- موتور B- حرکت برای تغذیه
- موتور C- حرکت برای تولید - دافر - غلتک‌های جداسازی و کویلر
- موتور D- حرکت برای غلتک‌های تمیزکننده در قسمت غلتک‌های جداسازی
- موتور F- حرکت برای غلتک‌های تمیزکننده فلت‌ها و غلتک‌های جداسازی
- موتور F- فن

شکل ۵۰- دیاگرام حرکتی یک ماشین کارد مدرن (تروچلر)

تنظیمات در یک ماشین کارد مدن

تنظیمات ماشین کارد بسیار اهمیت دارد. محصول تولیدی در ماشین کارد فتیله است و یکنواختی فتیله بسیار مهم است. از طرفی فتیله از الیافی که حاوی مقادیری ضایعات گیاهی می‌باشد، تولید شده است؛ بنابراین میزان تمیز شدن الیاف در فتیله بسیار مهم است. الیاف کوتاه و نپ‌ها نیز از جمله موادی است که باید از الیاف زدوده شوند؛ بنابراین برای حصول محصولی مناسب، علاوه بر داشتن ماشین آلات مناسب و قطعات استاندارد، تنظیمات درست نیز اهمیت دارد مناطقی که در آنها تنظیمات انجام می‌شود، عبارت‌اند از:


- سرعت غلتک‌های تغذیه و فواصل غلتک‌های تغذیه
- فواصل بین فلت‌های متحرک به ترتیب شماره‌های فلت‌ها با سیلندر اصلی
- با یکدیگر

■ فواصل بین چاقویی‌ها و سیلندرها جهت ضایعات‌گیری

■ فواصل بین غلتک لیکرین و سیلندر اصلی

■ فواصل مربوط به کالندرها و خروجی فتیله

در شکل ۵۱ نقاطی که به تنظیم نیاز دارند و در جدول ۱ مقادیر عددی فواصل بر حسب میلی‌متر مشاهده می‌شود. تنظیمات از طریق گیج‌ها و یا ابزار دیجیتالی که برای همین کار ساخته شده است، انجام می‌گیرد.

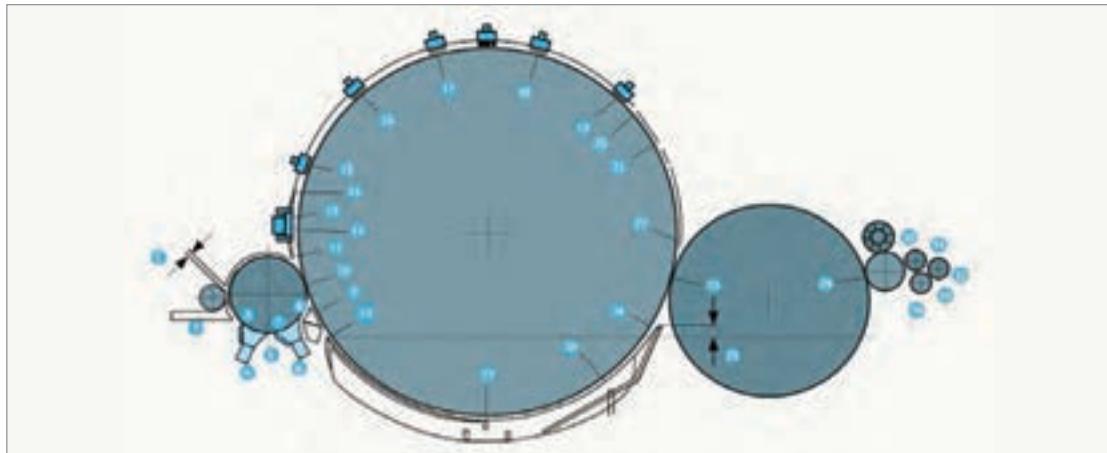

شکل ۵۱- نقاط قابل تنظیم در یک ماشین کارد

شماره قطعه	فاصله میلی‌متر								
۱	۰/۰۵	۰/۲	۰/۰۵	۱۱	۰/۰۲۵	۰/۰۲	۰/۰۲۵	۲۰	۰/۳ - ۰/۲۵
۲	۰/۰۵۵	۰/۰۴	۰/۰۵۵	۱۲	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۵۵	۲۱	۰/۰۵ - ۰/۰۵
۳	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۴	۱۳	۰/۰۴	۰/۰۴	۰/۰۴	۲۲	۰/۰۷۵ - ۰/۰۷۵
۴	۰/۰۴۵	۰/۰۳	۰/۰۴۵	۱۴	۰/۰۳	۰/۰۳	۰/۰۴۵	۲۳	۰/۰۳ - ۰/۰۴۵
۵	۰/۰۵۵	۰/۰۳۵	۰/۰۵۵	۱۵	۰/۰۴۵	۰/۰۴۵	۰/۰۵۵	۲۴	۰/۰۲۵ - ۰/۰۲۵
۶	۰/۰۸	۰/۰۶	۰/۰۸	۱۶	۰/۰۴۵	۰/۰۴۵	۰/۰۵	۲۵	۰/۰۲۵ - ۰/۰۲۵
۷	۰/۰۵۵	۰/۰۴۵	۰/۰۵۵	۱۷	۰/۰۴۵	۰/۰۴۵	۰/۰۵۵	۲۶	۰/۰۳ - ۰/۰۳
۸	۰/۰۴۵	۰/۰۲۵	۰/۰۴۵	۱۸	۰/۰۴۵	۰/۰۴۵	۰/۰۵۵	۲۷	۰/۰۳ - ۰/۰۳
۹	۰/۰۵۵	۰/۰۵۵	۰/۰۵۵	۱۹	۰/۰۵۵	۰/۰۵۵	۰/۰۵۵		۰/۰۵ - ۰/۰۵
۱۰									

اجزای مهم دستگاه کارد و عملکرد آنها

عملکرد	اجزا
۱ تغییر وضعیت لایه الیاف	۱ محل هدایت الیاف
۲ باز کردن الیاف	۲ صفحه خوراک دهنده
۳ محکم گرفتن الیاف	۳ غلتک خوراک دهنده
۴ تنظیم مقدار ریزش الیاف	۴ سینی زیر لیکرین (استوانه ارهای)
۵ تحويل دادن الیاف به سیلندر	۵ لیکرین (استوانه ارهای)
۶ برداشت الیاف از روی لیکرین به روی سیلندر	۶ سیلندر و صفحه عقبی (فوکانی)
۷ انتقال الیاف از روی لیکرین بر روی سیلندر	۷ سیلندر و صفحه عقب (تحتانی)
۸ باز و تمیز کردن الیاف	۸ سیلندر و فلت (کلاهک)
۹ تنظیم ضایعات	۹ سیلندر و صفحه جلو بالا
۱۰ بهبود و جدا شدن	۱۰ سیلندر و صفحه جلو پایین
۱۱ انتقال الیاف	۱۱ سیلندر و دافر
۱۲ تنظیم جریان هوا	۱۲ سیلندر و سینی زیر به طرف دافر
۱۳ تنظیم ریزش الیاف خوب در زیر سیلندر	۱۳ سیلندر و سینی زیر به طرف تیکرین
۱۴ تنظیم ریزش الیاف در زیر سیلندر	۱۴ سیلندر و سینی زیرین قسمت وسط
۱۵ جداسازی عنکبوتی از دافر	۱۵ دافر و کراس رول (شانه دافر)
۱۶ جمع کردن عنکبوتی و هدایت به طرف قیف	۱۶ سینی جلو دافر
۱۷ فشرده کردن لایه عنکبوتی و تبدیل به فتیله	۱۷ کالندر
۱۸ چیدمان فتیله داخل بانکه زیر محل تولید	۱۸ کویلر

نحوه جمع آوری ضایعات در ماشین کارد

در ماشین های کارد ایجاد مکش بسیار قوی و ایجاد خلاً جهت برطرف کردن گردوغبار پیش بینی شده است. خلاً ایجاد شده در ماشین های کارد مدرن بین ۸۰۰-۷۰۰ پاسکال می باشد و در ساعت بین ۴ تا ۵ متر مکعب مکش هوا ایجاد می شود. این عمل بدون وقفه ادامه دارد. در هر کانالی جریان هوای اپتیمم برقرار شده است. شما این موارد را از درب های شفاف کانال ها می توانید ببینید.

از لحظه ورود الیاف به داخل ماشین کارد در قسمت تیکرین و سیلندر به طور جداگانه آشغال دانه های پنبه، پوسته غوزه پنبه، نپ ها و سایر مواد خارجی جدا می گردد و توسط سیستم مکش به قسمت جمع آوری ضایعات منتقل می شود و در آنجا توسط دستگاهی به نام کمپکتور متراکم می گردد. در انتهای هر شیفت باید مواد جمع شده در کمپکتور را تخلیه نمایید. درب قسمت های مختلف مکش به آسانی نصب و خارج می گردد.



شکل ۵۲- سهولت نصب و خارج کردن کانال‌های هوا و درب‌های آن در کارددهای جدید.

در شکل ۵۲ نصب و خارج کردن کانال‌ها و درب‌های مکش هوا در ماشین کارد، بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای صورت می‌گیرد.



شکل ۵۳- وسیله تمیزکردن داخل قیفی و لوله کوبler

فعالیت عملی



کنترل جهت راه اندازی کارد

- ۱ دستگاه را با برس مخصوص تمیز کنید.
- ۲ دستگاه را نظافت و بادگیری کامل کنید.
- ۳ با کمک ابزار خاصی که در شکل ۵۳ نشان داده شده است داخل قیفی که فتیله وارد کوبler می‌شود را از ورودی و خروجی قیفی تمیز کنید. یا مقداری فتیله را خوب تاب داده و از قیفی عبور دهید و تمیز کنید.
- ۴ خط حلاجی را از قبل استارت بزنید.
- ۵ ابتدا سیلندر اصلی کارد را روشن کنید تا به ماکزیمم سرعت خود برسد.
- ۶ فتوسل‌های جلو را روشن کنید.
- ۷ پارامترهای دستگاه از قبیل سرعت اتولولر و غیره را کنترل کنید.
- ۸ دقت کنید که بانکه زیر دستگاه باشد.
- ۹ درب‌های دستگاه کاملاً بسته باشند.
- ۱۰ فن‌های مکش قسمت‌های مختلف را روشن کنید.
- ۱۱ دستگاه کمپکتور، جهت متراکم ساختن ضایعات را روشن کنید.
- ۱۲ تعداد کارددهای در نظر گرفته شده هر خط را مدنظر قرار دهید.

کنترل‌های حین کار

- ۱ کنترل کنید تا قسمت زیر کارد و آبکش سیلوها تمیز باشد.
- ۲ فتیله خروجی را کنترل کنید تا به صورت گوشهدار یا تخت تولید نگردد.
- ۳ پارامترهای دستگاه را کنترل کنید.
- ۴ کنترل کنید تا اتولولر در مدار باشد.

اقدامات اپراتور حین کار

- ۱ آبکش سیلوها را مرتبأ بادگیری و نظافت کنید.
- ۲ در صورت تکه دار بودن فتیله خروجی، اطراف کویلر را تمیز کنید.
- ۳ نظافت دستگاه در طول شیفت، مخصوصاً محل های عبور فتیله را انجام دهید.

موارد ایمنی حین کار

- ۱ با توجه به اینکه کارد، ماشین خطر سازی است، دست خود را داخل ماشین نکنید.
- ۲ در موقع سرویس کاری از خاموش بودن و توقف سیلندر اصلی اطمینان کامل داشته باشید.
- ۳ در موقع سرویس کاری از خاموش بودن و توقف کامل کلیه سیلندرها اطمینان کامل داشته باشید.
- ۴ زیر سیلندرها، ابزار، قطعات و وسایل دیگر نگذارید.
- ۵ مراقب باشید تا دست شما زیر غلتک ها نرود.
- ۶ هنگام پیوند زدن فتیله و وارد نمودن سر فتیله آن، انگشتان شما آسیب نبینند.

اقدام برای خاموش کردن دستگاه

- ۱ اطراف دستگاه را تمیز کنید.
- ۲ ابتدا تغذیه دستگاه را قطع کنید؛ یعنی سیستم شوت فید را خاموش کنید.
- ۳ به ترتیب از سمت سیلندر آخر به اول، ماشین را متوقف کنید. (تغذیه، سیلندر اصلی، فلت، دافر) اولین قسمتی که متوقف می کنید قسمت تغذیه و آخرین قسمت دافر می باشد، چون سیلندر بسیار سنگین است و با سرعت زیاد می گردد بعد از خاموش کردن دستگاه تا مدتی به دوران خود ادامه می دهد تا باشد.



- ۱ تمامی نکاتی که در ابتدای این کتاب گفته شده است را رعایت کنید.
- ۲ قسمت های چرب را پاک کنید و دستمال آن را در ظروف ویژه بیندازید.
- ۳ الیافی را که از سیستم خارج می شود در ظروف جداگانه ای نگهداری کنید

ارزشیابی شایستگی کار با کلاهک (فلت‌ها - شانه‌های تخت)

استاندارد عملکرد:																													
مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی و موازی کردن و تولید وب																													
شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و کارد مواد مصرفی: توده الیاف باز شده یا بالش و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز																													
شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده‌سازی الیاف - انجام محاسبات نقل و انتقال بانکه‌ها و تولید فتیله																													
نمونه و نقشه کار:																													
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسشن ۲- مشاهده ۳- نمونه کار																													
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: ماشین‌های کارد و بانکه‌ها، باسکول، ترازووهای صنعتی، ماشین‌های بارگیری مانند لیفتراک، تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفاء حریق																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">ردیف</th> <th style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">مرحله کار</th> <th style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">آماده‌سازی الیاف</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">۳</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">راه‌اندازی دستگاه</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td style="text-align: center;">جداسازی آهن و فلزات و اجسام سنگین</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td style="text-align: center;">جداسازی الیاف سنگین و اتوماسیون</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۵</td> <td style="text-align: center;">روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">میانگین نمرات</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	آماده‌سازی الیاف	۱	۳	۲	راه‌اندازی دستگاه	۲		۳	جداسازی آهن و فلزات و اجسام سنگین	۱		۴	جداسازی الیاف سنگین و اتوماسیون	۱		۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱		*	میانگین نمرات	۲		
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																										
۱	آماده‌سازی الیاف	۱	۳																										
۲	راه‌اندازی دستگاه	۲																											
۳	جداسازی آهن و فلزات و اجسام سنگین	۱																											
۴	جداسازی الیاف سنگین و اتوماسیون	۱																											
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱																											
*	میانگین نمرات	۲																											
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم																													
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.																													

پودمان ۳

کشش و شانه‌زنی



واحد یادگیری ۱

چند لامپی فتیله (کشش) DRAW FRAME

شاپرک های فنی

آماده سازی و قرار دادن بانکه ها به بخش تغذیه، عبور فتیله ها از مسیرها و انتقال سر فتیله ها به بخش کشش، پر کردن فتیله های کشش داده شده و انتقال به قسمت بعدی، تبدیل فتیله ها به بالشچه در ماشین سوپر بالشچه، تشخیص و رفع عیوب، انتقال بالشچه به تغذیه ماشین شانه زنی، هماهنگ سازی تولید و راهنمایی به بخش کشش، کنترل میزان کشش، کنترل بانکه پر کنی، انتخاب رنگ های متمایز کننده برای بانکه های ماشین کار، چندلاکنی و شانه زنی، روانکاری و نگهداری ماشین ها

استاندارد کار

پس از اتمام پودمان انتظار می رود، هنرجو بتواند تغذیه فتیله ها به بخش تغذیه، کشش را انجام دهد. تولید فتیله و انتقال به محل مورد نظر با در نظر گرفتن ایمنی و بهداشت فردی و اصول حفاظت از محیط زیست، انتقال بانکه ها و تغذیه به ماشین سوپر بالشچه، انتقال بالشچه ها به ماشین شانه زنی، انتقال بانکه های فتیله های شانه زده شده، محصولات را بررسی کند. عیوب را تعیین و سپس رفع کند. سرپرست را از مشکلات احتمالی سالن آگاه کند.

چند لکنی فتیله (گشش):

فتیله به دست آمده از ماشین کارد، به طور کامل یکنواخت نمی‌باشد و الیاف آن به اندازه کافی صاف و موازی نیست به همین دلیل از دستگاه چندلاکنی استفاده می‌کنند تا خواص مورد نظر را به فتیله ماشین کارد اعمال نماید. این عمل برای تهیه یک نخ مناسب و خوب ضروری است.

شکل ۱ یک ماشین هشت لکنی را نشان می‌دهد.



شکل ۱- تصویری از یک ماشین هشت لکنی

۶ یا ۸ فتیله محصول ماشین کارد به ماشین ۶ یا ۸ لکنی تغذیه شده و پس از انجام عمل گشش به یک فتیله تبدیل می‌شود و در یک بانکه جمع‌آوری می‌شود.
هدف‌های اصلی مرحله چند لکنی به قرار زیر است:

۱ یکنواخت کردن فتیله تغذیه شده

اولین هدف چندلاکنی، کاهش نایکنواختی‌های فتیله می‌باشد. فتیله‌های تغذیه شده به این ماشین ممکن است محصولی از ماشین کارد، ماشین شانه و یا محصولی از خود ماشین چند لکنی فتیله باشند.
اگر از این ماشین بیش از یک مرحله استفاده شود، نایکنواختی فتیله به مراتب کمتر شده و به حداقل می‌رسد و در کیفیت محصول نهایی سالن ریسندگی (نخ تولید شده)، مؤثر خواهد بود.

۲ مستقیم و موازی کردن الیاف

در یک نخ مطلوب، الیاف باید کاملاً مستقیم و موازی یکدیگر باشند. در این صورت اگر تاب نخ به اندازه مناسب باشد، حداکثر استحکام در نخ به وجود می‌آید. بنابراین لازم است در مرحله چندلاکنی، تا حد امکان الیاف، مستقیم و موازی شوند. بیشتر الیاف فتیله کارد دارای حلقه‌هایی در دو سر خود می‌باشند.
در مرحله چند لکنی، الیاف توسط غلتک‌های ماشین، کشش داده می‌شوند. در قسمت کشش، توده‌های الیاف به وسیله غلتک‌های جلویی که سرعت بیشتری نسبت به غلتک‌های عقبی دارند، گرفته شده و کشیده می‌شوند. این عمل موجب می‌شود که الیاف از روی حلقه‌های الیافی که کندر حرکت می‌کنند، عبور کرده، حلقه‌ها را باز نموده و الیاف را مستقیم و موازی کنند.

۳ مخلوط کردن الیاف

نظر به اینکه الیاف، به ویژه الیاف طبیعی (مانند پنبه)، ممکن است دارای خصوصیات کاملاً مشابهی نباشند، توزیع یکنواخت و ایجاد خصوصیات یکسان در نخ تولید شده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین در مرحله چند لکنی الیاف با همدیگر مخلوط خواهند شد.

قسمت‌های اصلی ماشین چندلاکنی فتیله عبارت‌اند از:

- قسمت تغذیه و یا قفسه (Creel)
- قسمت کشش (Drafting System)
- قسمت محصول‌دهنده (Delivery)


۱ قسمت تغذیه

این قسمت شامل تعدادی بانکه و یک قفسه میله‌ای و تعدادی راهنمای است. بانکه‌ها را باید در محل مربوطه قرار داد و سپس فتیله‌ها را از محل‌های تعیین شده عبور داد تا تمامی فتیله‌ها در کنار هم قرار گرفته و به قسمت کشش ماشین وارد شوند.



شکل ۲- قسمت تغذیه ماشین هشت لامکنی فتیله و راهنمای فتیله

طرز قرار گرفتن بانکه‌ها به ابعاد آنها و فضای در نظر گرفته شده برای قفسه بستگی دارد. نحوه قرار گرفتن بانکه‌ها در قسمت تغذیه ممکن است به یکی از دو روش زیر باشد:
الف) خطی: در این روش، بانکه‌ها در یک ردیف و پشت سر هم قرار می‌گیرند.
ب) قفسه‌ای: در روش قفسه‌ای، بانکه‌ها در دو ردیف در قسمت تغذیه قرار می‌گیرند. در شکل ۳ نوع قرار گرفتن بانکه به‌طور خطی و قفسه‌ای نشان داده شده است.

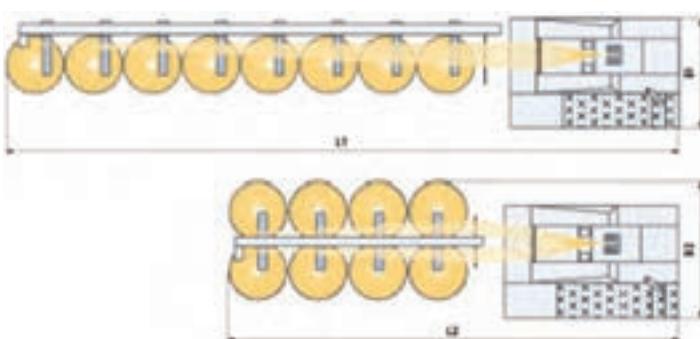

شکل ۳- نحوه قرارگیری بانکه‌ها

قرار گرفتن بانکه‌ها در قسمت تغذیه به روش خطی و قفسه‌ای را مقایسه و بررسی کنید.

بررسی کنید



قسمت تغذیه ماشین کشش، دارای سیستم توقف اتوماتیک ماشین، در هنگام قطع فتیله تغذیه شده می‌باشد. در بعضی ماشین‌های قدیمی سیستم توقف اتوماتیک به‌طور مکانیکی عمل می‌کند. در این روش فتیله‌ها از روی قاشقک‌هایی عبور می‌کنند تا در صورت قطعی هر کدام از فتیله‌ها، قاشقک مربوطه جابه‌جا شده و در نتیجه ماشین متوقف می‌شود.

فکرکنید



قطع شدن یک فتیله چه اهمیتی دارد که به خاطر آن کل ماشین، متوقف شود؟



شکل ۴- جفت غلتک راهنمای فتیله و قطع کننده حرکت ماشین در صورت پارگی فتیله

در ماشین‌های فتیله جدید، سیستم توقف اتوماتیک به روش الکتریکی عمل می‌کند. به این ترتیب که فتیله تغذیه از بین دو غلتک فلزی عبور می‌کند و در صورت قطع شدن فتیله، مداری وصل خواهد شد و حرکت الکتروموتور ماشین را متوقف می‌کند. در ماشین‌های جدید که سرعت تولید بالا است، سیستم توقف اتوماتیک مکانیکی نمی‌تواند به سرعت ماشین را متوقف کند.

شکل ۴، غلتک‌های راهنمای فتیله را در ماشین فتیله نمایش می‌دهد. در صورت پارگی فتیله و تماس این دو غلتک فلزی، مداری الکتریکی بسته می‌شود و فرمان توقف ماشین داده می‌شود.

۲ قسمت کشش


سیستم کشش از چند جفت غلتک که به موازات هم قرار گرفته‌اند، تشکیل می‌شود. فاصله این غلتک‌ها متناسب با طول الیاف تنظیم می‌گردد.

غلتك‌های جلویی سرعت بیشتری نسبت به غلتک‌های عقبی دارند. فتیله‌ها به غلتک‌های عقبی تغذیه شده و به طرف غلتک‌های جلویی هدایت می‌شوند. چون غلتک‌های جلویی با سرعت بیشتری نسبت به غلتک‌های عقبی حرکت می‌کنند، در نتیجه فتیله‌های تغذیه شده باریک‌تر می‌شوند.

الیاف بین غلتک‌های پایین و بالا گرفته می‌شوند و در تماس با غلتک‌ها با سرعت معینی به طرف جلو هدایت می‌شوند.

در شکل ۵ طرز قرار گرفتن غلتک‌های کشش چهار بر سه و چگونگی عبور فتیله از میان غلتک‌ها، نشان داده شده است. در این شکل غلتک‌های رویی کشش a, b, c, d و e است و غلتک‌های زیری z, y و x می‌باشد. هر دو غلتک که روی هم قرار دارند را یک جفت غلتک کشش و فاصله بین جفت غلتک‌ها را ناحیه کشش می‌گویند. فاصله بین غلتک‌ها بسیار مهم است.

غلتك‌های زیری از جنس فولاد بوده و شیاردار است ولی غلتک‌های رویی از جنس نوعی پلاستیک محکم و با انعطاف‌پذیری کم می‌باشد.

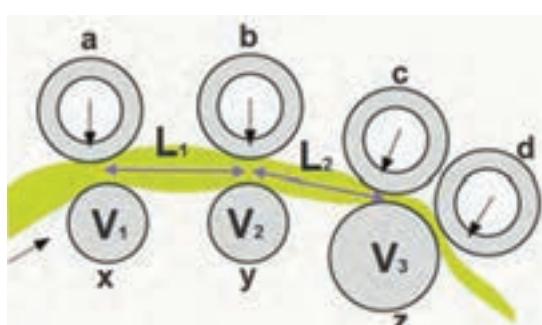

شکل ۵- نحوه قرار گرفتن غلتک‌های کشش چهار بر سه ماشین فتیله

ناحیه L۲ و L۱ نواحی کشش نام دارند و L۳ ناحیه کشش اصلی نامیده می‌شود. اساس شکل‌گیری کشش، به خاطر تفاوت سرعت غلتک‌های Z، Y و X می‌باشد. اختلاف سرعت باعث سرخوردن الیاف بر روی هم شده و در نتیجه لایه الیاف نازک‌تر می‌شود. مقدار کشش در هر ناحیه کشش از تقسیم سرعت خطی غلتک جلویی بر سرعت خطی غلتک عقبی به دست می‌آید. میزان کشش در ناحیه کشش اصلی بسیار بیشتر از ناحیه کشش اولیه می‌باشد.

فعالیت کلاسی



با توجه به مطالب بالا فرمول کشش در نواحی اولیه و اصلی را شما با خلاقیت خود بنویسید و به هنرآموزتان نشان دهید.

فعالیت کلاسی




اطلاعات دو ماشین هشت لاقنی را در جدول ۱ مشاهده می‌کنید. کشش در هر سه قسمت را برای هر ماشین حساب کنید و در جدول زیر بنویسید.
می‌توانید بگویید کشش کل چیست؟

جدول ۱- اطلاعات سرعت خطی ۲ ماشین هشت لاقنی

سرعت خطی غلتک‌ها	V1	V2	V3	کشش اول	کشش اصلی	کشش کل
تروچلر	۶۷۰	۱۲۰۰	۵۳۶۰			
ریتر	۷۱۰	۱۵۲۰	۵۶۸۰			

شکل ۶ نحوه قرار گرفتن غلتک‌های کشش در یک ماشین فتیله را نشان می‌دهد.

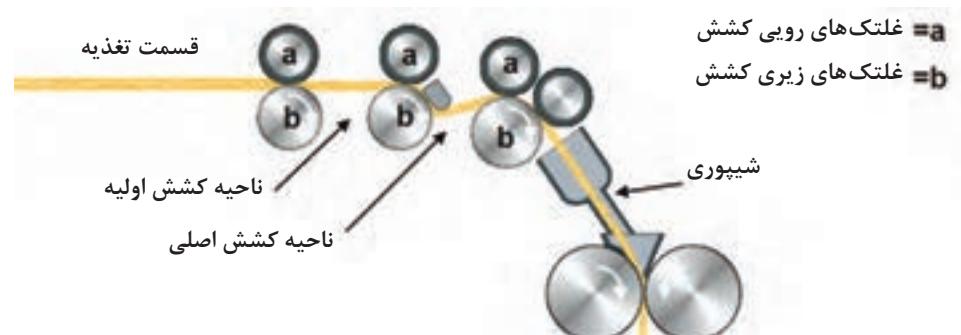

شکل ۶- نحوه قرار گرفتن غلتک‌های کشش در یک ماشین فتیله

در قسمت کشش غلتک‌های زیری فولادی و شیاردار بوده و غلتک‌های رویی نیز فولادی ولی دارای پوشش پلیمری مخصوص هستند. در شکل ۷ محل قرارگیری غلتک‌های زیری و رویی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷- نمایی از غلتک‌های زیری کشش و غلتک‌های رویی در یک ماشین چندلاکنی

غلتک‌های کشش زیری از طریق انتقال حرکت از الکتروموتور توسط چرخ‌دنده به حرکت در می‌آیند و غلتک‌های رویی (بالایی) در اثر تماس مداوم با غلتک‌های کشش زیری گردش می‌کنند. برای آنکه توده الیاف توسط غلتک‌های کشش به حرکت درآیند و کشش داده شوند، لازم است که غلتک‌ها با نیرویی در محل تماس به هم فشرده شوند. این نیرو به روش‌های مختلفی به غلتک‌های بالایی وارد می‌شود که عبارت‌اند از:

(الف) در اثر سنگینی وزنه، غلتک بالایی به غلتک پایینی نیرو وارد می‌کند.

(ب) در اثر نیروی فنر، غلتک بالایی به غلتک پایینی نیرو وارد می‌کند.

(ج) با نیروی مغناطیسی غلتک بالایی به غلتک پایینی نیرو وارد می‌کند.

(د) با هوای فشرده (پنوماتیک) غلتک بالایی به غلتک پایینی نیرو وارد می‌کند.

در ماشین‌های جدید از نیروی هوای فشرده برای فشار غلتک بالایی به پایینی استفاده می‌کنند. مزیت این روش آن است که با پیچ تنظیم فشار می‌توان این نیرو را به طور مجزا برای تک تک غلتک‌ها تنظیم کرد. میزان فشار غلتک‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا با فشار زیاد الیاف له می‌شوند و در اثر فشار کم فتیله چسبندگی لازم را نخواهد داشت و در مراحل بعدی به راحتی پاره می‌شود.

در شکل ۸ ضمن نمایش چگونگی قرار گرفتن غلتک‌های کشش در ماشین فتیله، قسمت‌های مربوط به تنظیم فشار هوای غلتک‌های بالایی بر روی غلتک‌های پایینی نیز نشان داده شده است.




شکل ۸- چگونگی قرار گرفتن غلتک‌های کشش و غلتک کاندر

تنظیم فواصل بین غلتک‌ها

تنظیم صحیح فواصل بین غلتک‌ها در یکنواختی و دقت عمل کشش، فوق العاده مؤثر است. فاصله این غلتک‌ها باید طوری تنظیم شود که بتوانند الیاف را تحت کنترل حرکت دهنده و عمل کشش را انجام دهند. وقتی زوج غلتک‌های عقبی، لیفی را رها می‌کنند باید آن لیف تحت کنترل جفت غلتک جلویی قرار گیرد.

در شکل ۹، غلتک‌های کشش ۳ بر ۳ می‌باشند و دارای دو ناحیه کشش هستند. برای تنظیم فاصله بین غلتک‌ها، ابتدا آچار مخصوص را در محل مربوط قرار دهید و سپس با چرخاندن آچار فاصله را تنظیم کنید.

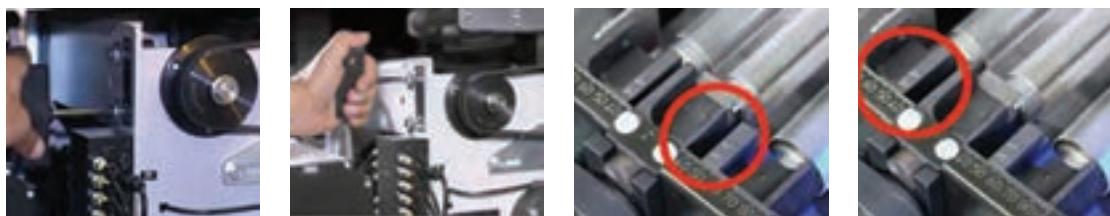

شکل ۹- تنظیم فاصله نواحی کشش بین غلتک‌ها

زیاد بودن فاصله در نواحی کشش موجب می‌شود که الیاف به صورت مجموعه‌های منفصل کشش داده شوند و از طرف دیگر نزدیک بودن فواصل غلتک‌ها موجب شکسته شدن الیاف و لغزش غلتک‌ها می‌گردد. فواصل غلتک‌ها با توجه به طول مؤثر الیاف (Effective Length)، وزن فتیله تغذیه و خصوصیات الیاف تعیین می‌شود.

خود تمیزکنندگی

چون محیط کارخانه‌های ریسندگی دارای گرد و غبار و پرز می‌باشند، به سرعت ماشین‌ها پر زمینه می‌گیرند. این موضوع عملکرد آنها را تضعیف می‌کند؛ بنابراین باید به طور مرتب آنها را تمیز کرد. ماشین‌هایی ساخته شده است که به کمک مکش هوای پر زهای اطراف غلتک‌ها و بخش تغذیه و تولید را می‌گیرد و توسط لوله به مخزن ضایعات منتقل می‌کند. شکل ۹ این عملکرد ماشین را نشان می‌دهد. ذرات گرد و غبار و الیاف کوتاه، ضمن عملیات کشش، بر روی غلتک‌ها جمع می‌شوند. لازم است برای اینکه عمل کشش به راحتی انجام گیرد این ذرات فوراً بر طرف شوند. در بعضی ماشین‌ها از پارچه ماهوتی برای تمیز کردن غلتک‌ها استفاده می‌شود که با سرعت کمی بر روی سطح غلتک حرکت نموده و به طور دائم گرد و غبار و الیاف جمع شده روی غلتک را پاک می‌کند.



شکل ۱۰- سیستم خود تمیزکنندگی

در ماشین‌های فتیله جدید که سرعت تولید آنها زیادتر است، تمیزکننده‌های پارچه‌ای را نمی‌توان به کار برد در این ماشین‌ها برای تمیز کردن غلتک‌ها از جریان هوای استفاده می‌شود. بر روی غلتک‌های کشش بالایی و پایینی، لوله‌هایی کار گذاشته شده که به یک مکنده و فیلتر متصل شده‌اند و در اثر مکش هوای الیاف روی غلتک‌ها به فیلتر منتقل می‌شوند. شکل ۱۰ نمایی از این نوع تمیزکننده‌ها را نشان می‌دهد.

قسمت محصول دهنده

قسمت محصول دهنده شامل شیپوری، غلتک‌های کالندر و کویلر می‌باشد. الیاف گشش داده شده، پس از خروج از غلتک‌های گشش جلویی به وسیله شیپوری به غلتک‌های کالندر هدایت می‌شوند. قطر دهانه شیپوری متناسب با نوع الیاف و نمره فتیله تولید شده، انتخاب می‌شود.



شکل ۱۱- کالندر و اتوولور در چندلاکنی

غلتک‌های کالندر: یک جفت غلتک هستند که فتیله تولید شده از غلتک تولید را تحت فشار به یک لوله مایل که در قسمت کویلر قرار گرفته است حرکت می‌دهد. در شکل ۱۱ غلتک‌های کالندر و نحوه عور فتیله از آنها را مشاهده می‌کنید. قسمت افقی به صورت لولا بالا می‌آید و بر روی قسمت عمودی قرار می‌گیرد.

چگونگی قرار گرفتن فتیله در بانکه

برای اینکه فتیله به طور منظم در بانکه قرار گیرد، نیاز به حرکت چرخشی فتیله در آن می‌باشد. از یک طرف صفحه دوار در بالای بانکه (یعنی کویلر)، همراه با لوله ثابتی که فتیله در آن حرکت می‌کند با انتقال حرکت از طریق یک سری چرخدنده در حال چرخش است و از طرف دیگر بانکه نیز با سرعت کمتری می‌چرخد، در نتیجه همین امر موجب می‌شود، فتیله به شکل خاصی در بانکه قرار گیرد تا خروج فتیله از بانکه در مرحله بعد به راحتی انجام پذیرد.

شکل ۱۲، کالندر و نحوه قرار گرفتن فتیله در بانکه و دو نمونه بانکه که یکی کوچک و دیگری بزرگ است را نشان می‌دهد. با اینکه دایره‌های پیچش در هر دو تقریباً یکی است، اما شکل متفاوتی را ایجاد کرده است. در این باره با دوستستان بحث کنید.

لامپ‌های هشداردهنده

لامپ‌های هشداردهنده نصب شده بر روی ماشین، علت توقف ماشین را در قسمت‌های مختلف ماشین نشان می‌دهد. بدین ترتیب که رنگ هر لامپ مشخص می‌کند، توقف ماشین در اثر اشکال در کدام قسمت ماشین بوده است تا اپراتور بتواند زودتر به محل اشکال برود و اشکال را سریع‌تر رفع نماید. شکل ۱۳ این چراغ‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به تفاوت معنای رنگ لامپ‌ها در ماشین‌های مختلف و تنوع سازندگان ماشین‌ها، حتماً از سرپرست کارگاه از معنی لامپ‌ها سؤال کنید.



شکل ۱۲- کویلر و نحوه قرار گرفتن فتیله در بانکه



شکل ۱۳- نمونه‌هایی از لامپ‌های هشداردهنده در بالای ماشین فتیله

روش‌های ترمیم نایکنواختی فتیله به طور اتوماتیک

در سیستم‌های کنترل یکنواختی فتیله، ابتدا وسیله‌ای ضخامت فتیله را اندازه‌گیری کرده و چنانچه مقدار آن از حد معینی تجاوز کند با تغییر در سرعت غلتک‌های کشش (تغییر مقدار کشش) این نایکنواختی جبران خواهد شد.

روش‌های تشخیص نایکنواختی فتیله عبارت اند از:

۱) غلتک‌های شیاردار و زبانه‌دار (سیستم فاق و زبانه) T&G



در این روش فتیله در حالی که توسط زبانه غلتک بالایی تحت فشار است در شیار غلتک پایینی حرکت می‌کند. تغییرات ضخامت موجب بالا و پایین رفتن غلتک بالایی می‌شود.

شکل ۱۴ غلتک‌های شیاردار و زبانه‌دار (فاق و زبانه) را نشان می‌دهد.

شکل ۱۴- روش فاق و زبانه
(غلتك شیاردار زبانه‌دار)

۲) خازن الکتریکی

در این روش، فتیله بین دو صفحه خازن عبور می‌کند. چون ظرفیت خازن مناسب با مقدار ماده‌ای است که در بین دو صفحه خازن قرار گرفته است، تغییرات حجمی نمونه (فتیله در حال حرکت) به صورت تغییرات جریان الکتریسیته منعکس می‌شود.

۳) فشار هوا (Pneumatic)

عمل این سیستم بدین ترتیب است که در جداره شیپوری که فتیله در آن متراکم می‌شود، سوراخ باریکی قرار دارد. تغییرات جرم فتیله، فشار هوا را در مجاورت این سوراخ تغییر می‌دهد.

لوله باریکی این سوراخ را به سیستم الکترومغناطیسی متصل می‌کند. تغییرات فشار هوا موجب بالا و پایین رفتن صفحه‌ای حساس شده و بدین ترتیب تغییرات فشار هوا به صورت سیگنال‌های الکتریکی منعکس می‌شود.

۴) سلول فتوالکتریک

در این روش تغییرات جرمی فتیله مناسب با مقدار نوری که از آن عبور می‌کند سنجیده می‌شود.

سیستم‌های کنترل اتوماتیک یکنواختی فتیله در ماشین فتیله، (اتولولر) (Autoleveler)

به طور کلی سیستم‌های کنترل اتوماتیک یکنواختی فتیله به دو نوع زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف) سیستم کنترل اتوماتیک مدار باز (Open Loop)


در این سیستم، ضخامت فتیله قبل از ورود به غلتک تغذیه اندازه‌گیری می‌شود، چنانچه خارج از حد مطلوب باشد با تغییر سرعت غلتک‌های جلویی این نایکنواختی ترمیم می‌شود. البته لازم است دستگاه مجهز به یک مکانیزم تأخیر زمان باشد تا ترمیم لازم را درست هنگامی که نقطه نایکنواخت فتیله به غلتک‌های جلو می‌رسد انجام دهد.

شکل ۱۵ قسمت‌های مختلف سیستم کنترل اتوماتیک مدار باز را نشان می‌دهد.



شکل ۱۵- قسمت‌های مختلف سیستم کنترل اتوماتیک مدار باز

ب) سیستم کنترل اتوماتیک مدار بسته (Closed Loop) (Closed Loop Control System): در این سیستم ضخامت فتیله بعد از غلتک تولید اندازه‌گیری می‌شود، این اندازه‌گیری در مدت زمان معینی به وسیله دستگاه انتگرатор معدل گیری شده و با مقدار مطلوب مورد نظر مقایسه می‌گردد و متناسب با تفاوت این دو مقدار فرمانی برای تغییر سرعت غلتک‌های کشش جلو داده می‌شود. در شکل ۱۶ نمونه‌ای از این سیستم را مشاهده می‌کنید.

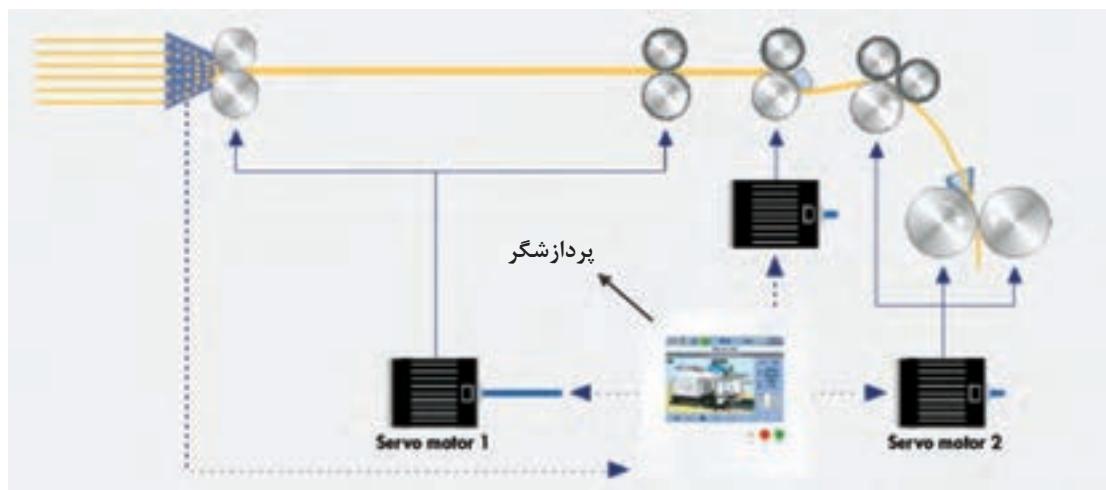

شکل ۱۶- کنترل یکنواختی به صورت مدار بسته

اهمیت تفکیک رنگ بانکه‌ها

به منظور جلوگیری از اشتباه و جابه‌جا شدن فتیله‌ها لازم است بانکه‌های حاوی فتیله کارد و بانکه‌های ماشین فتیله همراه با هنک فتیله (نمره فتیله) و غیره برای آگاهی اپراتور با رنگ‌های مختلف تفکیک شده و در پنل دستگاه قید شود.

شناسایی عیوب

عیوب موجود در فتیله، فتیله ناشناخته، نپ در فتیله، تغییرات در فتیله و غیره باید مشخص و به اطلاع سرپرست کارگاه رسانده شود تا بررسی شود و از ایجاد مشکل در فتیله تولیدی جلوگیری شود.

نکته



- غلتک‌های قابل تعویض در قسمت کشش، بر اساس جدول زمانی نشان داده شده بروی ماشین، باید تعویض گرددند.
- وقتی ماشین برای مدت طولانی متوقف می‌گردد، باید فشار روی غلتک‌های بالایی در منطقه کشش را حذف نمود.
- روغن کاری و گریس کاری در محل‌های مخصوص دستگاه، مطابق پیشنهاد سازنده دستگاه به‌طور منظم انجام گیرد.

محاسبات ماشین فتیله

الف) محاسبات کشش

۱ کشش حقیقی (واقعی) عبارت است از نسبت وزن در واحد طول فتیله‌های تغذیه شده به وزن در واحد طول فتیله تولید شده.
به عنوان مثال چنانچه در یک ماشین ۸ لakanی فتیله، ۸ فتیله با وزن ۵۲ گرین بر یارد تغذیه شود و یک فتیله با وزن ۵۰ گرین بر یارد به‌دست آید، مقدار کشش حقیقی برابر است با:

$$\frac{8 \times 52}{50} = 8 / 32 = \text{کشش حقیقی}$$

تمرین



کشش بین دوچفت غلتک که قطرهای مساوی d دارند و الیاف بین آنها کشیده می‌شود، چنانچه سرعت غلتک‌های جلویی ۷۰ دور در دقیقه و سرعت غلتک عقبی ۳۵ دور در دقیقه باشد، مقدار کشش چه میزان است؟


۲ کشش مکانیکی نسبت سرعت خطی غلتک تولید به سرعت خطی غلتک تغذیه می‌باشد، در این روش سرعت غلتک‌ها از طریق انتقال حرکت از الکتروموتور تا غلتک در حال حرکت محاسبه می‌شود.
مثال:

مطلوب است محاسبه کشش در ماشین فتیله (کشش) از غلتک عقب تا غلتک کالندر در صورتی که سیستم انتقال حرکت ماشین مطابق شکل ۱۷ باشد.



تعیین کنید مقدار کشش در یک ماشین ۸ لامکنی که گرم در متر فتیله‌های تغذیه به ماشین برابر ۳۰ می‌باشد. در ضمن یکی از فتیله‌ها پاره شده است و به هر دلیل ماشین متوقف نشده است. به نظر شما در فتیله تولید شده چه اشکالی به وجود می‌آید؟

شکل ۱۷ دیاگرام انتقال حرکت قسمت کشش در یک ماشین فتیله را نشان می‌دهد:

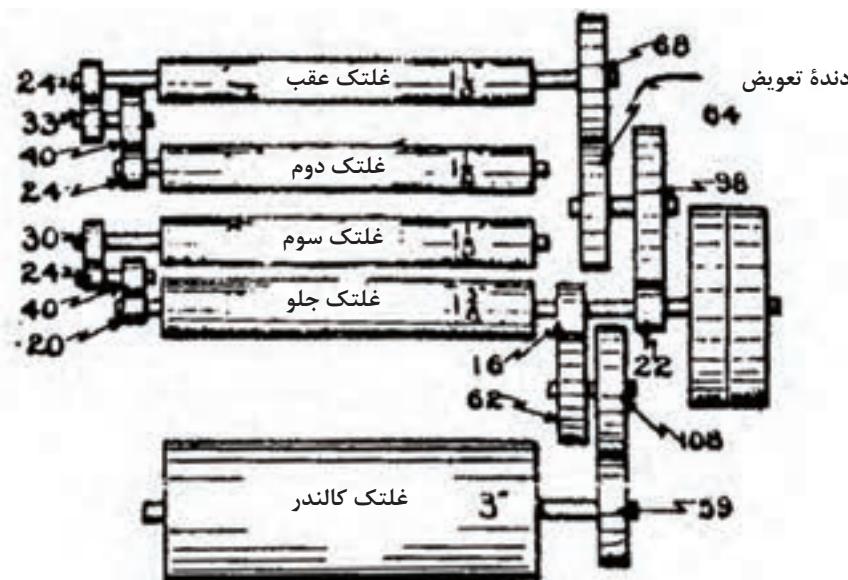

شکل ۱۷- دیاگرام انتقال حرکت در قسمت کشش یک ماشین فتیله

با توجه به شکل ۱۷ انتقال حرکت از غلتک عقب (تغذیه) تا غلتک‌های کالندر (خروجی) از طریق دندوهای ۶۴، ۶۸ (۶۴ دنده قابل تعویض)، ۹۸، ۶۲، ۲۲، ۱۶، ۱۰۸ و ۵۹ انجام می‌گیرد. بنابراین کشش کل برابر است با:

$$1 \times \frac{68}{(64)} \times \frac{98}{22} \times \frac{16}{62} \times \frac{108}{59} \times \frac{3\pi}{\frac{1}{8}\pi} = 5/96$$

دنده قابل تعویض ۶۴ دندانه‌ای در این انتقال حرکت دنده کشش نامیده می‌شود.
ثابت کشش: چنانچه در محاسبه کشش کل به جای دنده قابل تعویض عدد ۱ قرار داده شود ثابت کشش به دست می‌آید.

$$1 \times \frac{68}{(1)} \times \frac{98}{22} \times \frac{16}{62} \times \frac{108}{59} \times \frac{3\pi}{\frac{1}{8}\pi} = 381/576$$

چنانچه بخواهند در سالن، کشش ماشین فتیله را تغییر دهند از رابطه زیر استفاده می‌کنند.

$$\frac{\text{ثابت کشش}}{\text{مقدار کشش}} = \frac{\text{دنده کشش}}{\text{دنده کشش}} \rightarrow \text{ثابت کشش}$$



مطلوب است محاسبه دنده کشش در صورتی که کشش کل برابر ۶ و ثابت کشش ۳۸۱/۵۷۶ باشد.

- با توجه به دیاگرام انتقال حرکت ماشین فتیله در شکل ۱۷، کشش بین غلتک‌های زیر را به دست آورید:
- الف) کشش بین غلتک عقب و غلتک دوم
 - ب) کشش بین غلتک دوم و غلتک سوم
 - ج) کشش بین غلتک سوم و غلتک جلو
 - د) کشش بین غلتک جلو و غلتک کالندر
- ه) حاصل ضرب کشش در نواحی مختلف کشش را به دست آورید و با کشش کل به دست آمده (در بالا محاسبه شده) مقایسه و بحث کنید.

محاسبه تولید در ماشین فتیله

در محاسبه تولید، دانستن عوامل زیر ضروری است:

- ۱ سرعت خطی غلتک جلو
- ۲ گرم در متر فتیله یا نمره فتیله تولیدی
- ۳ ساعت‌های کاری
- ۴ راندمان ماشین

برای به دست آوردن سرعت خطی غلتک تولید می‌توان:

روش (الف) از طریق انتقال حرکت از غلتک جلو تا غلتک کالندر، که توسط چرخ‌دنده انجام می‌شود، دور در دقیقه غلتک کالندر را محاسبه و سپس با ضرب کردن آن در محیط غلتک کالندر (بر حسب متر) سرعت خطی آن را بر حسب متر بر دقیقه به دست آورید.

روش (ب) توسط دورستج، دور در دقیقه غلتک کالندر را به دست آورید و سپس سرعت خطی کالندر را محاسبه کنید.

مثال: مطلوب است محاسبه تولید در یک ماشین فتیله در ۸ ساعت که غلتک کالندر با سرعت ۷۰ دور در دقیقه می‌چرخد و قطر کالندر برابر $7/5$ سانتی‌متر و فتیله تولیدی ۳۰ گرم در متر و راندمان ماشین ۸۰ درصد می‌باشد.

$$70 \times 7 / 5\pi \times \frac{1}{100} \times 30 \times \frac{1}{1000} \times 60 \times 8 \times \frac{80}{100} = 190 \text{ kg}$$

کیلوگرم در دقیقه متر بر دقیقه

روش (ج) مقدار سرعت خطی از طریق پنل دستگاه نیز، نشان داده می‌شود.



- ◻ تعداد بانکه‌های مورد نیاز را در قفسه قرار داده و فتیله‌ها را به جلو بکشید.
- ◻ فتیله‌ها را از میان غلتک‌های راهنما عبور دهید و فتیله‌ها را به جلو هدایت کنید.
- ◻ کلیدهای کنترل حرکت آهسته (Inching Switch) و استارت و توقف ماشین را در محل‌های مختلف دستگاه ملاحظه و بررسی کنید.
- ◻ قسمت کالندر را باز و نحوه قرار گرفتن فتیله بین غلتک‌های کالندر را ملاحظه کنید.
- ◻ انتهای فتیله را جمع کرده و فشرده نموده و از غلتک‌های کالندر و شیپوری عبور دهید.
- ◻ از پیوند درست فتیله و استارت ماشین اطمینان حاصل کنید.
- ◻ پارگی فتیله در حال حرکت را پیوند بزنید.
- ◻ توقف ماشین به علت پارگی فتیله را با روش شدن لامپ‌های علامت دهنده و نمایشگر پنل دستگاه ملاحظه کنید.
- ◻ فتیله پاره شده را مشخص کنید و با روش استاندارد کارگاه، فتیله را پیوند بزنید.
- ◻ بانکه پر فتیله را داف کنید.
- ◻ پنل ماشین را نگاه کنید و دلایل هر نوع توقف را مشخص نمایید.
- ◻ ضایعات تولید شده در حین پیوند را جمع آوری و در جعبه ضایعات قرار دهید.
- ◻ قسمت‌های قفسه ماشین (قسمت تغذیه)، کشش و تولید را به طور منظم تمیز نمایید.
- ◻ به طور منظم ضایعات را با مکش هوا جمع آوری کنید و آنها را در جعبه‌های مخصوص قرار دهید.
- ◻ همیشه ماشین، تمیز نگه داشته شود.
- ◻ جلوی ماشین و اطراف آن را بادگیری کنید.
- ◻ زیر دستگاه را تمیز کنید.
- ◻ در صورت توقف یا تغییر پارامتر دستگاه باید روی تابلوی دستگاه، علت و زمان توقف را ثبت کنید.
- ◻ پیوند را به صورت صحیح وارد کنید و از محل‌های تعیین شده به صورت صحیح عبور دهید و ماشین را مجددًا استارت نمایید.
- ◻ عملیات روانکاری و گریس کاری را به طور دوره‌ای انجام دهید.



- همواره از ماسک استفاده کنید.
- از گوشی کار در صورت افزایش سروصدای استفاده کنید.
- همواره در صرفه‌جویی برق و آب کوشایشید.
- کلیه پنبه‌هایی که اضافه می‌آید را در یک مخزن جداگانه جمع آوری کنید.
- به هیچ عنوان الیاف کثیف را در مخزن نریزید.

ارزشیابی شایستگی کار با ماشین چندلاکنی

استاندارد عملکرد:

مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید فتیله همگن

شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و هشت لакنی
مواد مصرفی: بانکه های کاردینگ و مواد مصرفی دیگر مورد لزوم جهت ماشین آلات و تجهیزات
ابزار و تجهیزات: بانکه کارد و دستگاه کارد و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

آماده سازی بانکه های فتیله - توزین بانکه ها - انجام محاسبات - نقل و انتقال بانکه ها

نمونه و نقشه کار:

ابزار ارزشیابی:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

دستگاه های هشت لакنی و ابزار تنظیمات و روانکاری، باسکول، ترازو های صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند لیفتراک، تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تغذیه الیاف و عبور دادن فتیله ها و کنترلرگر فتیله	۱	
۲	راه اندازی ماشین چندلاکنی	۱	
۳	کنترل فرایند کشش	۲	
۴	محاسبات کشش و تولید	۲	
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		۲	
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		۲	
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد

واحد یادگیری ۲

شانه‌زنی پنبه

از آنجایی که نمی‌توان فتیله را مستقیماً به ماشین شانه تغذیه کرد، بایستی طی مراحل مقدماتی آن را به صورت بالشچه درآورد. بالشچه به صورت لایه‌ای از الیاف می‌باشد که از کنار هم قرار گرفتن چند فتیله موازی تشکیل یافته است. عرض لایه بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر و وزن آن حدود ۷۰ الی ۹۰ گرم بر متر می‌باشد. گذشته از تهیه بالشچه که برای تغذیه به ماشین شانه ضروری است، مراحل مقدماتی شانه برای مخلوط کردن الیاف نیز اهمیت دارد. این عملیات را بالشچه‌سازی نیز می‌گویند. به دستگاهی که این کار را انجام می‌دهد بالشچه‌ساز (Lap Former) گفته می‌شود.

دستگاه ربان (Ribbon Machine)



شکل ۱۸- ماشین بالشچه‌ساز

برای تولید بالشچه از این روش استفاده می‌شود. در این روش ابتدا ۶ عدد بالشچه از ماشین بالشچه‌ساز تهیه می‌گردد. در ماشین بالشچه‌ساز تعداد ۱۶ فتیله به یک بالشچه تبدیل می‌شود. در شکل ۱۸ یک ماشین بالشچه‌ساز را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۹- دستگاه روبان

بالشچه‌های تهیه شده را روی دستگاه روبان قرار می‌دهند. این دستگاه ۶ لایه بالشچه را به ترتیب روی هم قرار می‌دهد تا یک لایه بسیار ضخیم به دست آید. در شکل ۱۹ یک دستگاه روبان را مشاهده می‌کنید. لایه ضخیم به دست آمده توسط سیستم کشش نازک می‌شود، تا به فرم و اندازه مناسب برای ماشین شانه برسد. در نهایت لایه پیچیده شده، از قسمت تولید خارج می‌شود و آماده انتقال به ماشین شانه می‌گردد.

دستگاه سوپر بالشچه (Super Lap Former)

عملکرد ماشین بالشچه این است که ۲۴ عدد فتیله‌های ماشین چندلاکنی را به صورت بالشچه در می‌آورد. این ماشین شامل قسمت‌های زیر است:



شکل ۲۰- ماشین بالشچه


- ۱ بانکه‌های فتیله جهت تغذیه
- ۲ راهنمای فتیله‌ها
- ۳ سیستم قطع کننده
- ۴ صفحه راهنما
- ۵ غلتک‌های کشش
- ۶ غلتک‌های کالندر
- ۷ قسمت پیچش بالشچه

در شکل ۲۰ یک ماشین تولید بالشچه را مشاهده می‌کنید.

فعالیت کلاسی



با دقت در تصویر بالا تعداد بانکه‌ها را مشخص کنید.

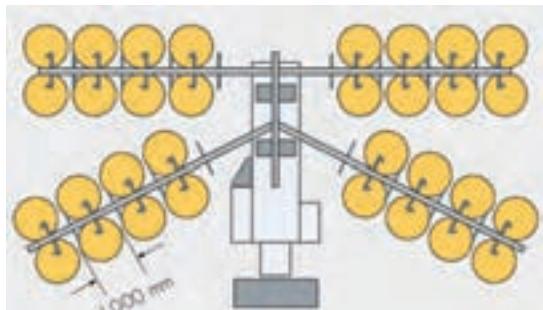

شکل ۲۱- نحوه قرارگیری بانکه‌ها


قسمت تغذیه

قسمت تغذیه از بانکه‌ها تشکیل می‌شود. چیدن بانکه‌ها باید مطابق با الگوی ارائه شده توسط کاتالوگ ماشین باشد. در شکل ۲۱ نمونه‌ای از این الگو را مشاهده می‌کنید.

ماشین‌های ساخته شده توسط سازندگان مختلف کمی با هم تفاوت دارد. تعداد فتیله‌ها در این دستگاه‌ها ۲۴ الی ۳۲ فتیله است.

بانکه‌های حاوی فتیله در زیر قفسه‌های مخصوص تغذیه قرار می‌گیرد و برای هر کدام از فتیله‌ها مسیر خاصی در نظر گرفته شده است تا به طور همزمان و در کنار هم روی صفحه اصلی ماشین بالشچه قرار گیرند. با توجه به تعداد زیاد فتیله‌ها، احتمال دارد که یک یا چند فتیله پاره شود ولی اپراتور دستگاه متوجه نشود. به همین دلیل همه ماشین‌هایی که تغذیه آنها فتیله است به سیستم قطع کننده اتوماتیک پارگی فتیله مجهز شده‌اند. این سیستم به گونه‌ای ساخته شده است که به محض قطع هر کدام از فتیله‌ها، حرکت دستگاه متوقف و چراغ آلام زرد روشن می‌شود. بنابراین اپراتور با دیدن چراغ زرد قفسه تغذیه، متوجه مشکل در دستگاه می‌شود و برای رفع آن اقدام می‌کند.

شکل ۲۲ مسیر الیاف و راهنمای عبور فتیله‌ها را نشان می‌دهد.

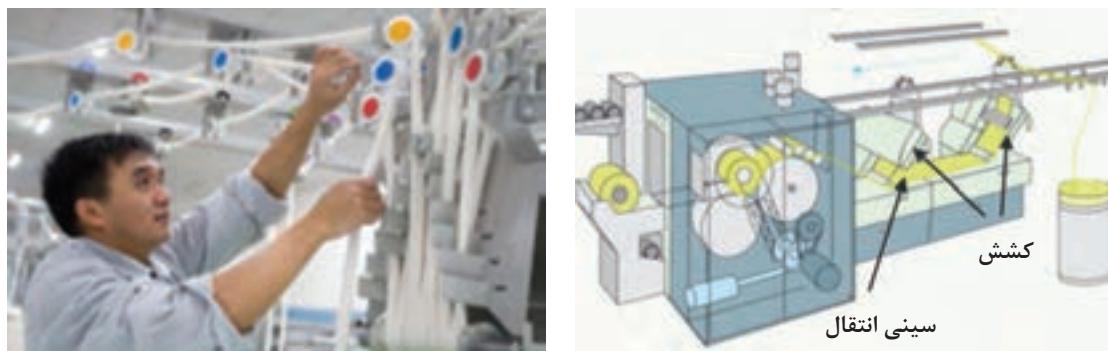

شکل ۲۲- ناحیه کشش و صفحه تغذیه راهنمای فتیله در ماشین بالشچه

ضخامت این گروه فتیله زیاد است و ماشین شانه‌زنی نمی‌تواند با این لایه ضخیم کار کند. به همین خاطر با عبور گروه فتیله‌ها از بخش کشش لایه بالشچه را نازک‌تر و سبک‌تر می‌کند. عرض لایه باید مساوی عرض سیستم ماشین شانه باشد. وزن لایه حدود ۷۰ الی ۹۰ گرم در متر می‌باشد. عرض ماشین‌های شانه ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است.

قسمت کشش

در این دستگاه ۲۴ فتیله وارد دستگاه می‌شود و پس از کنار هم قرار گرفتن، وارد قسمت کشش می‌شوند، در طی این عمل فتیله‌ها به صورت لایه‌ای نازک، به نام لایه بالشچه در می‌آید و از روی سینی انتقال که کاملاً صاف و صیقلی است عبور می‌کند تا به مرحله پیچش برود. در شکل ۲۳ نمای عمل کشش را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲۳- نمای عمل تغذیه و کشش در ماشین بالشچه

پس از تولید لایه نازک و یکنواخت بالشچه باید آن را به دور یک قرقره (لوله) پیچید. در طی این عمل باید بر روی بالشچه فشار مناسبی اعمال کرد تا در هنگام شانه‌زنی نتیجه مطلوبی حاصل شود. فشار بر لایه بالشچه تولیدی از طریق یک جفت غلتک اعمال می‌شود. این جفت غلتک را کالندر می‌گویند. غلتک زیری کالندر در جای خود ثابت است و فقط حرکت دوارانی دارد. اما غلتک رویی را می‌توان در موقع لزوم از روی غلتک زیری جدا کرد. در مواردی که الیاف بین غلتک‌های کالندر گیر کند، غلتک رویی را جدا کرده و نسبت به تمیز کردن و باز کردن الیاف اقدام کنید. پس از آن غلتک را در جای خود قرار دهید.

روش برزنت

فشار روی غلتک‌های کالندر از طریق فنر و یا نیروی مکش هوا (پنوماتیک) تأمین می‌گردد. ضخامت لایه تولید شده با میزان فشار غلتک‌های کالندر نسبت معکوس دارد.

قسمت پیچش


برای پیچش لایه بالشچه، لازم است آن را فشرده کرد تا لایه الیاف به راحتی از هم جدا نشود. در شکل ۲۴ روش پیچش به کمک یک لایه برزنت را مشاهده می‌کنید. در این روش، در تمام مدت، فشار یکسانی بر بالشچه وارد می‌شود. پس از آنکه بالشچه به اندازه مناسب رسید، ماشین بالشچه آن را به سمت بیرون هدایت می‌کند این عمل را داف کردن (Doffing) می‌گویند.



شکل ۲۴- نحوه پیچش و مراحل پر شدن و داف کردن بالشچه به روش برزنت

روش کالندر

در شکل ۲۵ روش پیچش بالش به کمک فشار غلتک‌های سه کالندر را مشاهده می‌کنید. در این روش محل بالشچه ثابت است ولی در اثر چرخش، لایه بالشچه بر روی هم قرار می‌گیرد. پس از بزرگ شدن لایه بالشچه، عمل داف کردن انجام می‌شود و بالشچه از مجرای خروج به بیرون فرستاده می‌شود.

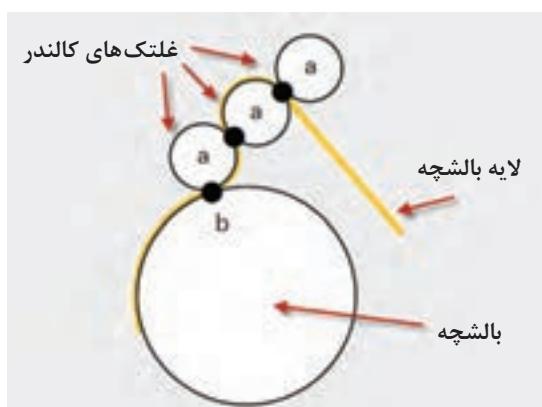


شکل ۲۵- فشار روی لایه بالشچه با کالندر سه غلتکی

خود تمیزکنندگی:

تمامی دستگاه‌های ریسندگی، باعث پراکنده شدن پرزهای الیاف در محیط سالن می‌شوند. کارخانه سازنده این ماشین از این روش برای جلوگیری از پراکنده شدن پرزها استفاده کرده است. آیا می‌توانید مکانیزم آن را شرح دهید؟

فعالیت کلاسی

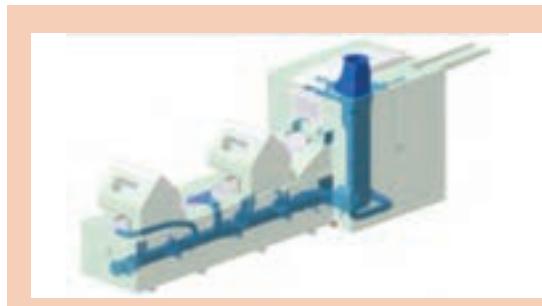

انتقال بالشچه‌ها

به طور کلی به ازای هر ماشین بالشچه، شش ماشین شانه در نظر گرفته می‌شود، به این ترتیب که وقتی یک ماشین بالشچه وجود داشته باشد، می‌تواند شش ماشین شانه را تغذیه کند. انتقال بالشچه از این جهت مهم است که ضربه زدن به بالشچه، فرورفتگی در آن و به هم ریختن ساختار بالشچه، آن را غیرقابل استفاده می‌کند. بالشچه‌ها را به سه طریق از ماشین بالشچه به ماشین‌های شانه منتقل می‌کنند.

۱ روش انتقال به کمک قفسه

در این روش قفسه مخصوصی را جلوی ماشین بالشچه قرار می‌دهند، پس از آنکه تعداد مناسبی بالشچه آماده شد، قفسه را به قسمت تغذیه ماشین شانه می‌برند. در شکل ۲۶ این عمل را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۶- انتقال قفسه بالشچه به قسمت تغذیه شانه

این قفسه‌ها برای چهار بالشچه در نظر گرفته می‌شود. قفسه‌ها در جای مخصوصی که برای این کار درست شده قرار می‌گیرد و در جای خود محکم می‌شود. برای هر ماشین شانه دو قفسه لازم است تا هر هشت چشم شانه‌زنی، بالشچه رزرو داشته باشد. پس از آنکه ماشین شانه بالشچه اول را شانه زد، بالشچه‌های رزرو به محل اصلی تغذیه دستگاه شانه منتقل می‌گردد.

۲ روش انتقال اتوماتیک

در این روش پس از آنکه بالشچه تولید شد، از طریق یک نوار نقاله به محل مخصوص جمع‌آوری و انتقال برده می‌شود. در این روش هر هشت بالشچه همزمان بالا می‌رود و پس از رسیدن به دستگاه مورد نظر پایین می‌آید تا در جای خود استقرار یابد.

در شکل ۲۷ نمایی از این روش را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۷- روش انتقال اتوماتیک بالشچه



شکل ۲۸- نحوه قرارگیری بالشچه‌ها روی دستگاه شانه

در شکل ۲۸ نحوه قرار دادن بالشچه‌ها، روی دستگاه شانه را به طور اتوماتیک مشاهده می‌کنید.

ماشین شانه‌زنی Combing Machine

مرحله شانه‌زنی فقط در آن دسته از کارخانه‌های ریسندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نخ‌های ظریف و صاف تولید می‌کنند. پنبه‌ای که در این گونه کارخانه‌ها استفاده می‌شود، معمولاً از نوع خیلی خوب و با طول بلند می‌باشد. با توجه به اینکه طول پنبه ایرانی به طور متوسط یک اینچ است، مرحله شانه‌زنی در مورد اکثر پنبه‌های ایرانی انجام نمی‌شود. البته در بعضی موارد ممکن است عمل شانه‌زنی برای بهبود کیفیت در مورد الیاف پست (الیاف با کیفیت کم) نیز انجام شود، ولی مقدار ضایعات افزایش می‌یابد. به طور کلی نخی که از فتیله شانه شده تولید می‌شود، محکم‌تر، یکنواخت‌تر، صاف‌تر، براق‌تر و تمیز‌تر است.

اهداف مرحله شانه‌زنی

- جدا کردن الیاف کوتاه.

- جدا کردن الیاف به هم پیچیده شده (به نام نپ) و ناخالصی‌های باقی‌مانده در الیاف.

- صاف کردن و موازی کردن الیاف نسبت به یکدیگر.

عملیات ماشین شانه: عملیاتی را که در ماشین شانه انجام می‌گیرد، می‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم نمود:

عملیات اصلی عبارت‌اند از:

- ۱ تغذیه بالشچه توسط غلتک تغذیه

- ۲ جدا کردن الیاف کوتاه و گره خورده و ناخالصی‌های دیگر و صاف نمودن الیاف توسط شانه‌دور

- ۳ جدا کردن الیاف شانه شده از بالشچه و در عین حال شانه زدن انتهای نوار الیاف توسط شانه تخت

- ۴ پیوند زدن نوار شانه شده الیاف به لایه شانه شده قبلی.


عملیات فرعی دستگاه شانه عبارت‌اند از:

- ۱ متراکم کردن الیاف شانه شده و قراردادن فتیله‌های تولید شده در چشم‌های مختلف در کنار یکدیگر

- ۲ کشش دادن فتیله‌ها و تبدیل آنها به یک فتیله

- ۳ قراردادن فتیله‌ها در بانکه


برای بالا بردن کیفیت نخ تولیدی از عملیات شانه‌زنی استفاده می‌شود. در اثر عمل شانه‌زنی، علاوه بر بالا رفتن کیفیت نخ، ارزش آن نیز بالا می‌رود.

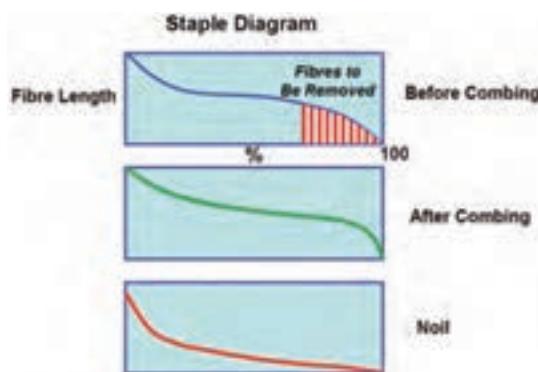

شکل ۲۹- دیاگرام طولی الیاف پنبه قبل و بعد از شانه‌زنی

الیافی که داخل عدل پنبه است دارای طول‌های مختلف و ناخالصی می‌باشند، مقداری از این الیاف دارای طول‌های کوتاه هستند چنانچه بتوان این الیاف کوتاه را جدا کرد، متوسط طول الیاف پنبه بیشتر می‌شود، لذا می‌توان نخ‌های ظرفیتر، بهتر و مرغوب‌تر به دست آورد. در شکل ۲۹ دیاگرام طولی الیاف پنبه قبل از عملیات شانه‌زنی و بعد از عملیات شانه‌زنی نشان داده است.

در عملیات شانه‌زنی الیاف کوتاه از الیاف بلند پنبه طی مراحل مشخصی جدا می‌شود. در فرایند شانه‌زنی بین ۵ تا ۲۵ درصد الیاف تغذیه شده که کوتاه هستند از توده الیاف جدا می‌شوند. اولین گروه ماشین‌های شانه به صورت گرد (مدور) ساخته شد ولی در حال حاضر این ماشین‌ها به صورت خطی (linear) ساخته می‌شوند. در شکل ۳۰ هر دو نوع ماشین شانه‌زنی را مشاهده می‌کنید.

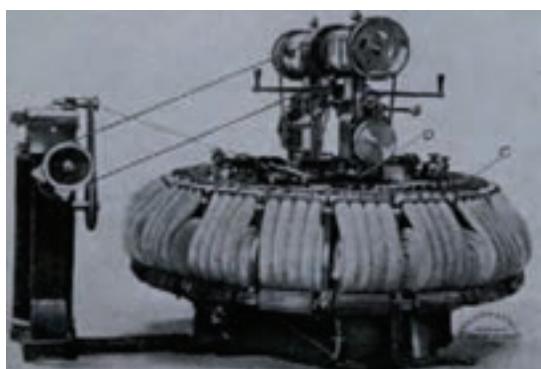

دوار



خطی

شکل ۳۰- ماشین شانه‌زنی



شکل ۳۱- یک واحد چشمی از یک ماشین شانه‌زنی و اجزای آن

ماشین‌های شانه‌زنی مدور دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل ماشین شانه‌زنی خطی تشریح می‌شود.

هر ماشین شانه‌زنی از هشت واحد (چشمی) تشکیل می‌شود که این چشمی‌ها در کنار هم قرار دارند. در شکل ۳۱ یک واحد چشمی از یک ماشین شانه‌زنی را مشاهده می‌کنید.

وظایف ماشین شانه‌زنی

فرایند شانه‌زنی به منظور بهبود خصوصیات کیفی مواد اولیه مصرفی انجام می‌گیرد. استفاده از مرحله شانه‌زنی سبب تولید نخ‌هایی نیمه ظریف و ظریف می‌گردد که در نتیجه خصوصیات کیفی نخ‌های تولید شده، بالا می‌رود این خصوصیات عبارت‌اند از:

- ۱ یکنواختی نخ
- ۲ استحکام نخ
- ۳ تمیزی نخ
- ۴ نرمی و صافی نخ
- ۵ نمای ظاهری نخ
- ۶ صافی سطح پارچه تولید شده از این نخ

علاوه بر خصوصیات فوق، نخ تهیه شده از پنبه شانه شده به تاب کمتری نسبت به نخ شانه نشده احتیاج دارد و در نتیجه سطح نرم‌تری خواهد داشت.

حذف بخشی از الیاف و در نتیجه بالا رفتن ضایعات، باعث تولید نخ کمتری می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده نخ افزایش می‌یابد. اما کالای با کیفیت بالاتر ولی گران‌تر، مشتریان خاص خود را دارد. در بسیاری از موارد عمل شانه‌زنی سود بیشتری را نصیب تولیدکنندگان می‌کند. ولی اگر الیاف انتخابی برای شانه‌زنی مناسب نباشد، باعث ضرر و زیان می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، الیاف پنبه مزارع ایران، جزء الیاف پنبه‌ای هستند که برای شانه‌زنی مناسب نیست. اغلب الیاف پنبه‌ای که در ایران شانه‌زنی می‌شود وارداتی است. با توجه به تنوعی که در مصرف الیاف شانه شده وجود دارد و با توجه به مرغوبیت پنبه‌های تولیدی در مزارع، کارخانجاتی که فرایند شانه‌زنی دارند به دو گروه تقسیم می‌شوند:

۱ کارخانجاتی که از الیاف پنبه با طول‌های بلند استفاده می‌کنند، در نتیجه برای آنها هزینه کردن اهمیت کمتری در مقایسه با کیفیت دارد. این کارخانجات تمام سعی خود را برای تولید نخ‌هایی با کیفیت برتر و بسیار ظریف به کار می‌گیرند ولی در عوض مشتریانی برای خود دارند که حاضرند قیمت بسیار خوبی را برای این گونه نخ‌ها بدهنند و سود آنها از طریق فروش با قیمت بالا به دست می‌آید. تعداد کمی از کارخانجات از این دسته می‌باشد.

۲ کارخانجاتی که از الیاف پنبه با طول‌های متوسط استفاده می‌کنند، مشتریان خود را با کیفیت خوب و قیمت مناسب حفظ می‌کنند. در این گروه از کارخانجات، هدف تولید نخی ظریف و با قیمتی مناسب و قابل رقابت است. در اغلب کشورهای دنیا این گروه از کارخانجات فعال هستند. در این گروه با توجه به اهداف کارخانه تولیدکننده، انتخاب کارگر ماهر فعال و مسئولیت‌پذیر بسیار اهمیت دارد. چنانچه انتخاب پنبه (ماهه اولیه) و نیروی انسانی درست صورت گیرد مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت:

- ۱ جداسازی بهینه الیاف کوتاه و بلند
- ۲ مصرف بهینه‌تر الیاف مصرفی و افزایش نخ تولیدی
- ۳ صرفه‌جویی از طریق کاهش ضایعات
- ۴ پایداری کیفیت نخ تولید شده

اجزای ماشین شانه‌زنی خطی

مطابق شکل‌های ۳۰ و ۳۲ ماشین شانه‌زنی تخت (خطی) از اجزای زیر تشکیل شده است:

۱ قفسه رزرو بالشچه

۲ محل قرارگیری بالشچه اصلی و غلتک‌های بازکننده بالشچه

این قسمت شامل دو غلتک است که بالشچه روی آن قرار می‌گیرد و به تناب و هر بار کمی بیش از طول مؤثر الیاف، لایه بالشچه را به طرف واحد شانه‌زنی می‌فرستد. (شکل ۳۲)



شکل ۳۲- بخش باز شدن لایه بالشچه یا تغذیه

۳ واحد شانه‌زنی (Combing Unit)

واحد شانه‌زنی، بخش اصلی و مهم ماشین شانه است. هر چه سرعت و دقیقت این واحد بالاتر باشد، کل ماشین و تولید آن نیز از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود. اکثر سازنده‌های ماشین شانه، تحقیقات وسیعی را برای به دست آوردن نتیجه بهتر در این بخش انجام داده‌اند ولی به خاطر تکنولوژی بالا برای ساخت این واحد، معدهود کشورها توانسته‌اند یک ماشین شانه خوب و کارا بسازند. در شکل ۳۳ یک واحد شانه‌زنی را مشاهده می‌کنید.

واحد شانه‌زنی دارای اجزای زیر می‌باشد.

a = motion part = بخش انتقال حرکت به اجزا

b = upper nipper = تیغه نیپر بالایی


c = flat comb = شانه تخت

d = rotor comb = شانه چرخان

e = feed roll = غلتک تغذیه

f = detaching rolls = غلتک‌های جداکننده

g = lower nipper = تیغه نیپر زیری

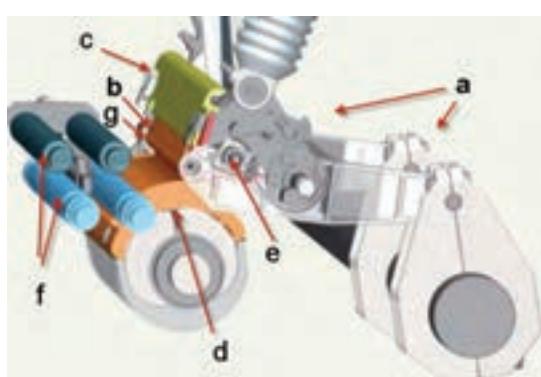

شکل ۳۳- یک واحد شانه‌زنی

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، اجزای زیادی برای ساختن واحد شانه‌زنی مورد نیاز است. اما آنچه کار را سخت‌تر می‌کند، نحوه حرکت و هماهنگی حرکت بین این اجزا می‌باشد. این حرکت‌ها را مراحل شانه (combing process) می‌گویند. مراحل شانه به ترتیب اجرا می‌شوند و زمان‌بندی آن بسیار مهم است.

فکرکنید



به نظر شما چه چیزی باعث شده است که شانه زدن الیاف پنبه بسیار سخت باشد؟ با دوستان خود درباره این موضوع بحث کنید.

مرحله اول (feeding): غلتک تغذیه به اندازه مشخصی لایه پنبه را به سمت جلو حرکت می‌دهد و سپس می‌ایستد تا تیغه نیپر رویی به سمت لبه نیپر زیری پایین برود و لایه الیاف را محکم بگیرد.

مرحله دوم (rotary combing): شانه دوار (سیلندر شانه) به الیاف می‌رسد و آن را شانه می‌کند. هنگام عملیات شانه‌زنی سیلندر شانه به طور دائم دوران می‌نماید و در نتیجه بخش شانه‌کننده آن که ضایعات و الیاف کوتاه را می‌گیرد، مرتبًا مقابل برس دورای که زیر سیلندر قرار گرفته است واقع می‌شود. این برس چرخان، دوران می‌کند و بخش شانه سیلندر را از هرگونه ناخالصی پاک می‌کند و آنها را به سمت آبکش و فیلتر مربوطه هدایت می‌کند.

مرحله سوم (piecing): مجموعه متحرک شانه به سمت جلو حرکت می‌کند و همزمان غلتک‌های جداکننده بر عکس می‌چرخد تا دو لبه لایه الیاف روی هم قرار گیرند.


مرحله چهارم (flat combing): شانه تحت به سمت پایین حرکت می‌کند و درون لبه الیاف فرو می‌رود. سپس غلتک‌های جداکننده، حرکت معمولی خود را انجام می‌دهند و انتهای الیاف را از داخل شانه تحت بیرون می‌کشند تا انتهای الیاف نیز شانه شود. پس از اتمام مراحل، دوباره مراحل اول و دوم و... ادامه می‌یابد. وقتی که چهار مرحله با موفقیت انجام شود، یک مرحله شانه انجام شده است. در ماشین‌های قدیمی، مراحل شانه زیادتر بود ولی برای کاهش هزینه‌های استهلاک ماشین و صرفه‌جویی در برق و زمان این مراحل کمتر شده است برای این کار بعضی از مراحل در هم ادغام شده است.

واحد اندازه‌گیری سرعت عملیات در ماشین شانه، نیپر در دقیقه (nip/min) است. هرچه این عدد بیشتر باشد سرعت ماشین شانه بیشتر است. سرعت یک ماشین هشت واحدی تا 600 nip/min می‌رسد. در شکل ۳۴ مراحل شانه‌زنی را مشاهده می‌کنید.

فعالیت کلاسی



با توجه به علائم روی این شکل، مراحل زیر را یک به یک شرح دهید و عملکرد اجزا را در هر شکل جلوی نماد آن اجزا بنویسید.

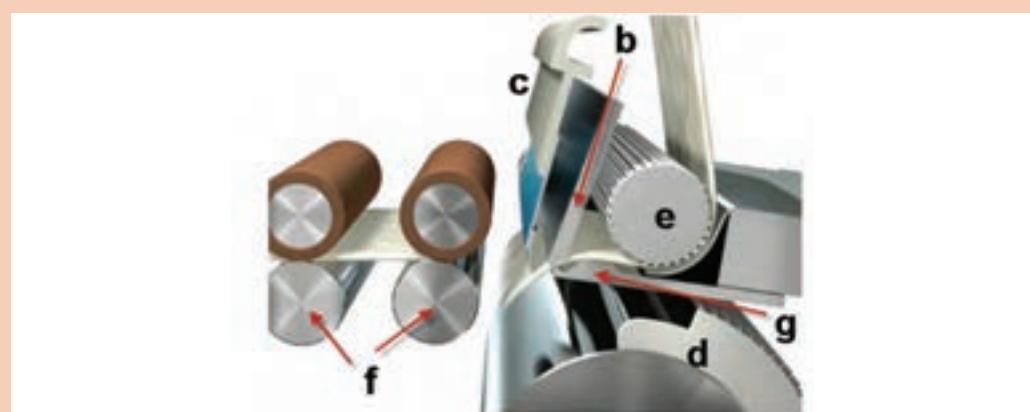

پودمان سوم: گشش و شانه‌زنی

=b

=c

=d

=e

=f

=g



=b


=c

=d

=e

=f

=g

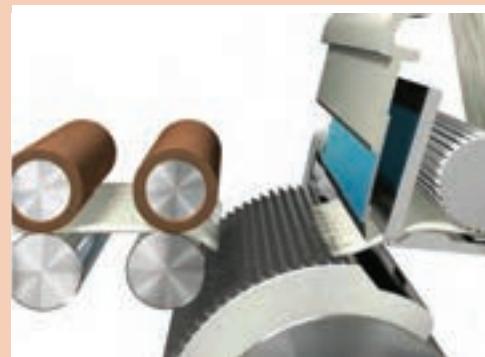

=b

=c

=d

=e

=f

=g



=b

=c

=d


=e

=f

=g



شكل ۳۴- مراحل شانه‌زنی پنبه

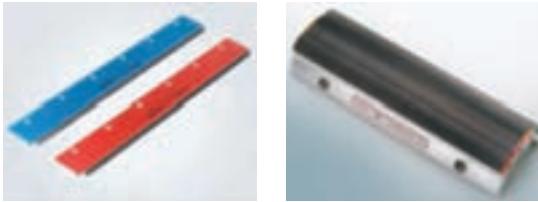

شکل ۳۵- شانه دوار و شانه تخت

قطعات این واحد قابل تعویض و تنظیم است و برای الیاف مختلف از نظر جنس، طول و ظرافت تنظیم و یا تعویض می‌گردد. در شکل ۳۵ بعضی از این اجزا را مشاهده می‌کنید.

انتقال نیرو به قطعات واحد شانه بسیار مهم است. چرخ مدرج، برای تنظیم اجرای صحیح مراحل است. روی کاتالوگ دستگاه و زمان‌بندی (timing) ارائه شده، می‌توان تنظیمات را مرحله به مرحله انجام داد. درجه‌بندی‌های روی چرخ مدرج، راهنمای خوبی برای اجرای این تنظیمات است (شکل ۳۶).



شکل ۳۶- (ب) بخشی از گیربکس شانه



شکل ۳۶- (الف) چرخ مدرج انتقال نیرو به اجزای شانه

انتقال حرکت به ماشین شانه بسیار پیچیده است در شکل ۳۷ نمای کلی از این قسمت را مشاهده می‌کنید. انتقال حرکت در ماشین شانه، واحد شانه‌زنی، حرکت فتیله‌ها و کشش بانکه پرکنی را شامل می‌شود. در یک ماشین شانه ممکن است چندین موتور به کار رود ولی انتقال حرکت برای همه واحدهای شانه از یک بخش فرمان می‌گیرند تا شانه‌زنی کاملاً یکنواخت باشد.



شکل ۳۷- انتقال حرکت و تابلوی برق در ماشین شانه



شکل ۳۸- جمع کردن الیاف شانه شده و تبدیل آن به فتیله

۴ تبدیل لایه شانه شده به فتیله

در شکل ۳۸ نحوه جمع شدن الیاف و تبدیل به فتیله را مشاهده می‌کنید. انواع دیگری از ماشین‌ها وجود دارد که لایه‌ها را روی هم قرار می‌دهد و در نهایت پس از عمل کشش، آن را به فتیله تبدیل می‌کند.



شکل ۳۹- انتقال فتیله‌ها به بخش کشش از روی سینی انتقال

۵ سینی انتقال گروه فتیله‌ها

در نهایت هشت فتیله تولید شده، از روی سینی انتقال و در کنار هم به طرف قسمت کشش حرکت می‌کنند تا پس از اعمال کشش یک فتیله تولید گردد (شکل ۳۹).

۶ کشش گروه فتیله‌ها و تبدیل به یک فتیله

چون حجم و وزن در متر هشت فتیله شانه شده زیاد است باید آن را کاهش داد. این عمل توسط غلتک‌های کشش انجام می‌شود. اغلب ماشین‌های شانه از سیستم کشش موجود در ماشین هشت لامپ (draw frame) استفاده می‌کنند. در طی این عملیات یکبار دیگر همه اهداف ماشین کشش، اعمال می‌گردد.

تمام اهدافی که در این مرحله به الیاف اعمال می‌شود را بنویسید.

فعالیت کلاسی



شکل ۴۰- قسمت کشش در ماشین شانه

در شکل ۴۰ غلتک‌های کشش ماشین شانه را مشاهده می‌کنید. عملکرد کشش در این ماشین، درست مشابه عملکرد کشش در ماشین هشت لامپ است.




نوع سیستم کشش و تعداد غلتک‌های روبی و زیری را در شکل مشخص کنید.



شکل ۴۱-بخش تولید و بانکه پرکنی

۷ پیچش و قرار دادن در بانکه و داف کردن

پس از خارج شدن فتیله و عبور از غلتک‌های کالندر، فتیله را در بانکه‌ها جمع آوری می‌کنند.
در شکل ۴۱ بخش بانکه پرکنی یک ماشین شانه را مشاهده می‌کنید.

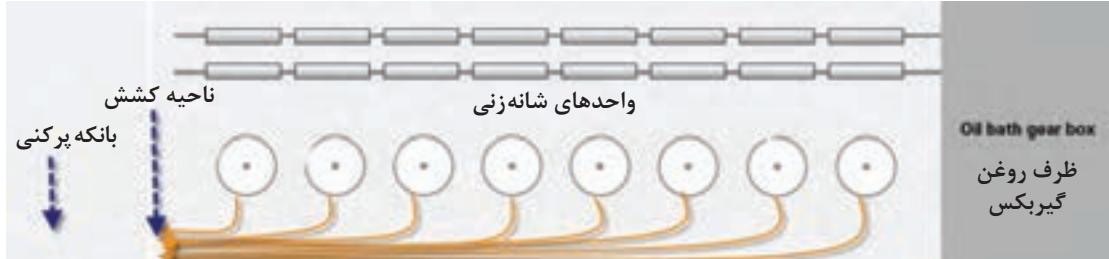

شکل ۴۲- نحوه تولیدگیری در ماشین شانه

پس از عمل کالندر کردن و پیچش و بانکه‌های پرکنی، بانکه‌های پر شده داف می‌گردند.

الیاف عصایی

الیاف موجود در لایه الیاف در ماشین کارد توسط خارهای سیلندر اصلی گرفته می‌شود و آن را تا می‌زند و درنتیجه الیاف شبیه عصا می‌شوند. زمانی که الیاف وارد مرحله کشش دوم و یا ماشین شانه می‌شود باید از طرف تا شده (عصایی) وارد واحد شانه‌زنی شود. این کار باعث می‌شود تا شانه دور به عصایی الیاف برخورد کند و به راحتی آن را باز کند. به همین دلیل قبل از تولید بالشچه، یک مرحله کشش لازم است.



با رسم بانکه کارد و بانکه‌های ورودی و خروجی چندلاکنی و لایه بالشچه به نحوه ورود و خروج الیاف عصایی از بانکه‌ها توجه کنید تا ضرورت این کار را دریابید. این موارد را به هنرآموزتان نشان دهید.

پرسش



با توجه به سرعت غلتک‌های ماشین کشش چگونه الیاف عصایی ممکن است باز شود؟

فعالیت عملی



روشن کردن دستگاه

از سرویس کاری، گریس و وجود روغن در محل‌های تعیین شده مطمئن شوید.

روانکاری

همه این محل‌ها را گریس بزنید.



آیامی دانید



بعضی از سازندگان ماشین‌های نساجی همه گریس خورها را در یک محل جمع کرده‌اند تا از طریق لوله‌های فلزی نازک، گریس‌ها به همه نقاط لازم بروند؟ به نظر شما این روش چه مزایایی دارد؟



فعالیت عملی



بانکه خالی را در قسمت تولید ماشین شانه قرار دهید.

سرلایه الیاف را از محل‌های تعیین شده به صورت صحیح عبور دهید.

از انتهایی ترین چشمۀ شروع به کشیدن لایه الیاف بنمایید.

هر ۸ لایه که دور هم جمع شدند را از غلتک راهنمای اصلی به قسمت کشش هدایت کنید.

مجموع لایه‌ها را وارد راهنمایی قسمت کشش نموده و از بین غلتک‌های کشش عبور دهید.

غلتک‌های کشش را پایین بیاورید.

با کمک استارت ضربه‌ای (کلیدهای فشاری) فتیله‌های کشش یافته را به داخل قیفی و بانکه هدایت کنید.

ماشین را استارت کامل بزنید.

کنترل حین کار

در طول زمان کارکرد ماشین به چراغ‌های آلام توجه کامل بنمایید.

واحد تغذیه را کنترل کنید.

عملکرد صحیح مکش را کنترل کنید که ضایعات جدا شده را به طور کامل با خود به قسمت ضایعات انتقال دهد.

اقدامات اپراتور حین کار

سینی جلو را تمیز کنید تا چیزی به فتیله نچسبد.

به صورت دوره‌ای اطراف غلتک‌های کشش و راهنمای که روی سطح میز هستند، تمیز شود و پرزاگهای آن گرفته شود. مطابق شکل ۴۳ پرزگیری شود.



شکل ۴۳- روش پرزگیری با تفنگی پرزگیر

- ▣ جلو ماشین و اطراف آن را بادگیری کنید.
- ▣ زیر دستگاه را تمیز کنید.
- ▣ در صورت توقف یا تغییر پارامتر دستگاه باید روی تابلوی دستگاه علت و زمان توقف را ثبت کنید.
- ▣ پیوند را به صورت صحیح وارد کنید و از محل‌های تعیین شده به صورت صحیح عبور دهید و ماشین را مجددًا استارت نمایید.

موارد ایمنی کار

- ▣ هنگام پیوند زدن مواطب دستان خود باشید؛ سوزن‌های شانه تیز و برنده هستند.
- ▣ چنانچه غلتک‌های کشش به هر دلیلی داغ شده باشد، منظر شوید تا خنک شوند و علت داغ شدن را پیدا کنید.

اقدامات قبل از خاموش کردن دستگاه

- ▣ محل‌های عبور الیاف و چشم‌های الکترونیکی کنترل شود و فتوسل‌ها را تمیز کنید.
- ▣ محوطه دستگاه را تمیز کنید.
- ▣ در هنگام تعطیلی‌های طولانی باد و برق دستگاه را قطع کنید.
- ▣ چنانچه به مدت طولانی قرار است ماشین متوقف باشد (مثلاً روزهای تعطیل) کلیه فشارهای روی غلتک‌ها و نیز قسمت شانه را بردارید و شانه‌ها را آزاد کنید.

ارزشیابی شایستگی کار با ماشین شانه‌زنی

		استاندارد عملکرد: مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید بالش و شانه زدن الیاف	
شایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و شانه‌زنی مواد مصرفی: بانکه چندلاکنی و بالشچه و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه روبان یا لپ فرمر و دستگاه شانه و تجهیزات استاندارد و آمده به کار تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز			
شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار: توزین بالشچه - انجام محاسبات نقل و انتقال بالشچه‌ها و بانکه‌های شانه و تنظیمات			
نمونه و نقشه کار:			
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار			
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: ماشین بالشچه و شانه و ابزار تنظیمات، باسکول، ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین‌های بارگیری مانند لیفتراک، تسمه نقاله تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق			
ردیف	مرحله کار	lap former	تهیه بالشچه با ماشین
۱	تهیه بالشچه با ماشین شانه	lap former	۱
۲	عملیات شانه‌زنی و تنظیمات	عملیات کشش و بانکه پرکنی	۲
۳	عملیات کشش و بانکه پرکنی	عملیات کشش و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۴
۴	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیزکاری	۵
۵	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	
*	میانگین نمرات		
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

پودمان ۴

چرخانه و نیم تاب



واحد یادگیری ۱

ROTOR SPINING ریسندگی چرخانه‌ای


شاپیستگی‌های فنی

اصول تمیز کردن و بازکردن نهایی در توده الیاف، ایجاد تاب در روتور و ادامه حرکت نخ به سمت بیرون، راهاندازی اولیه تولید نخ با تکه‌ای نخ جهت شروع و ادامه تولید نخ، تعیین نوع زننده‌ها و سرعت روتور جهت ضخامت نخ، تبدیل فتیله به نیمچه نخ جهت آسان شدن عملیات تولید نخ در ماشین رینگ، هدایت فتیله‌ها به قسمت تغذیه و ایجاد کشش در فتیله جهت کم کردن وزن واحد طول آن، جمع‌آوری و پیچش نیمچه نخ‌ها، انتقال دوک‌های نیمچه نخ به ماشین رینگ، روانکاری و نگهداری ماشین‌آلات.

استاندارد کار

پس از اتمام پودمان انتظار می‌رود هنرجو بتواند کادرهای زیر را انجام دهد: کنترل فتیله و انتقال بانکه‌ها به قسمت تغذیه و تولید نخ مطابق روش‌های استاندارد در ریسندگی چرخانه‌ای، کنترل میزان ضایعات، نخ پارگی و تنظیمات مربوطه، انتقال بانکه به بخش تغذیه و عبور فتیله‌ها از قسمت کشش، عبور نیمچه نخ از بخش پروانه، پیچش نیمچه نخ به دور بوبین و شروع به کار دستگاه، روانکاری قطعات و نگهداری ماشین.

ریسندگی چرخانه‌ای

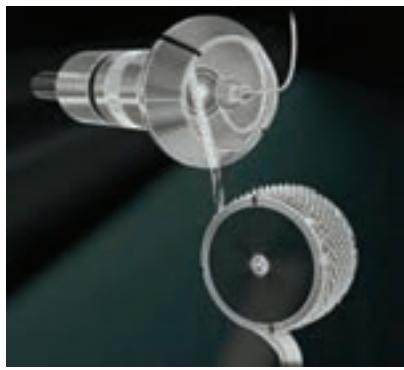

شکل ۱- سیستم ریسندگی چرخانه‌ای

فرق اساسی این روش با ریسندگی رینگ در این است که در ماشین رینگ به منظور ایجاد تاب، نخ همراه با ماسوره در حال چرخش است بنابراین افزایش حجم نخ روی ماسوره و افزایش وزن آن، مستلزم استفاده از انرژی بیشتر برای چرخش دوکها می‌گردد. در ریسندگی چرخانه‌ای عمل تابیدن نخ از عمل پیچش آن کاملاً جداست و بوبین یا بسته نخ صرفاً برای پیچش، می‌چرخد و نخ از انتهای آزاد خود (قبل از پیچش) تاب می‌خورد و برای این چرخش، نیروی بسیار کمتری مصرف می‌گردد؛ به همین دلیل می‌توان سرعت تولید را افزایش داد.

دور در دقیقه روتور ماشین‌های این‌اند بین ۴۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ می‌باشد. به دلیل استفاده از سر نخ آزاد در این عملیات، این ماشین به نام این‌اند (O.E) نام‌گذاری شده است.



شکل ۲- یک نوع ماشین چرخانه‌ای مدرن امروزی

mekanizm rysendagi charkaneh



در ریسندگی چرخانه‌ای ابتدا الیاف به صورت فتیله به ماشین تغذیه می‌شود و پس از اعمال کشش، الیاف به صورت کاملاً باز و جداگانه در جسمی گردان به نام روتور یا چرخانه جمع می‌گردد. چرخش روتور باعث به وجود آمدن تاب و در هم رفتگی الیاف می‌گردد.


در روش ریسندگی چرخانه‌ای، الیاف پس از باز شدن در درون جسمی دوار (روتور یا چرخانه) تجمع یافته و در اثر چرخش روتور به صورت نخ از آن خارج می‌گردد. در شکل ۳ تصویری از روتور یا چرخانه دیده می‌شود.

شکل ۳- روتور یا چرخانه

از مرحله تشکیل حلقه الیاف در روتور تا خروج آن به صورت نخ، چند عمل هم‌زمان انجام می‌شود ولی اصول کلی ریسندگی الیاف با استفاده از روتور به صورت زیر است:

- الیاف بعد از باز شدن توسط زننده، بدون اتصال و آزاد هستند.
- الیاف باز شده به روتور تغذیه می‌شوند.

■ الیاف از روی جداره روتور به طرف کanal جمع‌کننده روتور منتقل می‌شوند. (تا به نخ پیوند برسند). در هر دور چرخش روتور با سرعت بالا، در نقطه تغذیه به میزان لازم از الیاف تغذیه شده، برای تشکیل نخ استفاده می‌شود. مسیر تاب اعمال شده در طی فرایند ریسندگی از الیاف درون شیار روتور تا انتهای نخ، بین قیف کشش و محیط روتور می‌باشد. بدین ترتیب الیاف یک‌جا جمع شده و تاب داده می‌شوند و بدون پارگی کشش داده می‌شوند. در این هنگام سر نخ روی محیط روتور به نسبت سرعت کشش به دور خودش می‌گردد و در جهت گردش روتور، کمی جلوتر می‌چرخد. نخ به وسیله سیلندر کشش بدون تغییر سرعت به صورت ضربه‌ری روی بوبین پیچیده می‌شود (شکل ۴).

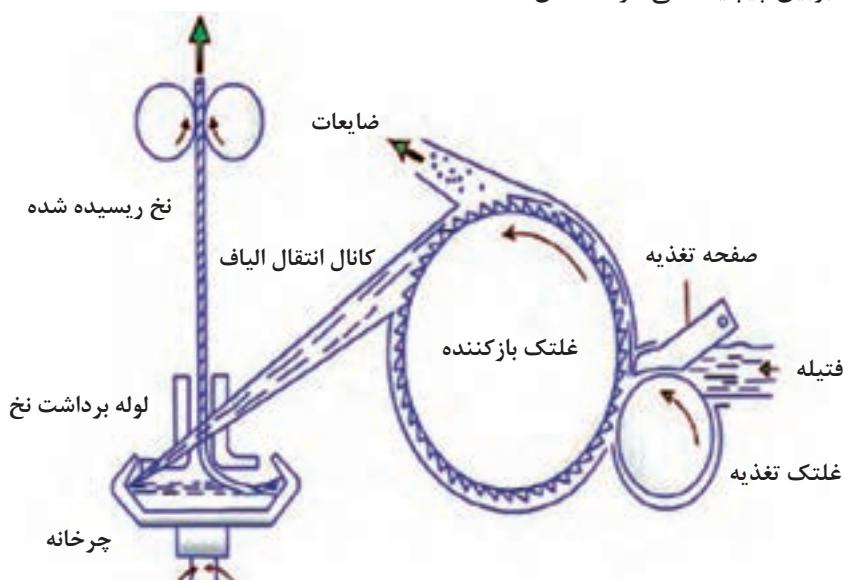

شکل ۴- مراحل ریسندگی چرخانه‌ای



شکل ۵- تعبيه موتورهاي تغذيه جداگانه در سیستم چرخانه‌ای

ریسندگی چرخانه‌ای

کمپانی‌های سازنده برای هر چشمۀ از ماشین که دارای خط مستقل تولید است یک موتور کوچک جهت تغذیه الیاف تعییه نموده‌اند و در نتیجه توقف هر چشمۀ مستقل از سایر چشمۀ‌ها بوده و سرعت تولید به بیش از ۲۰۰ متر در دقیقه می‌رسد (شکل ۵).

- برای تشکیل نخ سه عمل به طور تقریباً همزمان صورت می‌گیرد:
- ایجاد یک لایه نازک الیاف توسط زننده و انتقال به موتور
- برداشته شدن لایه الیاف از شیار روتور توسط نخ پیوند
- تابیده شدن لایه‌های الیاف در روتور و خروج از آن به صورت نخ

برای تداوم عملیات ریسندگی لازم است ورود و خروج الیاف به صورت پیوسته انجام گیرد. هرگونه وقفه در این سیکل سبب پارگی نخ می‌گردد و برای پیوند مجدد نخ پیوند را با دست داخل روتور نموده و پس از اتصال با لایه الیاف سریعاً آن را خارج می‌کنند تا عمل تشکیل نخ انجام شود.

در شکل ۶ مراحل ذکر شده و نحوه اتصال الیاف به نخ پیوند نشان داده شده است.



شکل ۶- پیوند نخ در داخل روتور

در بعضی از ماشین‌ها این کار به وسیله پیوندزن نیمه‌اتوماتیک انجام می‌گیرد. در ماشین‌های نیمه‌اتوماتیک سر نخ پاره شده روی میله‌ای باقی می‌ماند که کار تکنسین راحت‌تر می‌باشد و پیوند زدن مجدد زمان زیادی نمی‌گیرد. (مانند شکل ۷)

در ماشین‌های تمام اتوماتیک این پیوند‌ها به وسیله ماشین‌های پیوندزن بسیار پیشرفته انجام می‌گیرد که در شکل ۸ نشان داده شده است. این پیوندزن‌ها روی ماشین، در حال حرکت می‌باشند و پس از دریافت اطلاعات مربوط به پارگی نخ در یک چشم‌های خاص، به آن چشم‌های می‌روند و عمل پیوند را انجام می‌دهند.

به دلایل زیر، هر کدام از چشم‌های ماشین چرخانه‌ای متوقف می‌گردد. این دلایل عبارت‌اند از:

- کم استقامت بودن نخ
- قطع برق




شکل ۷- پیوند نیمه‌اتوماتیک نخ در ماشین این اند چرخانه‌ای

اگر در قسمت های حلنجی و کارد الیاف خوب تمیز نشود و ناخالصی ها گرفته نشود و یا در قسمت زننده ماشین اپن‌اند، عملیات مربوط به گرفتن ناخالصی های الیاف پنبه به طور صحیح انجام نشده باشد، روتور سریعاً کثیف شده و با پرسدن جداره آن دو مشکل اساسی در سیستم رخ خواهد داد:

(الف) پاره شدن نخ

(ب) تشکیل نخ نامناسب که حالت پلکانی دارد (مو آره). این حالت از نخ در شکل ۹ نشان داده شده است و به وضوح نقاط نازک و کلفت در نخ قابل مشاهده می‌باشد.

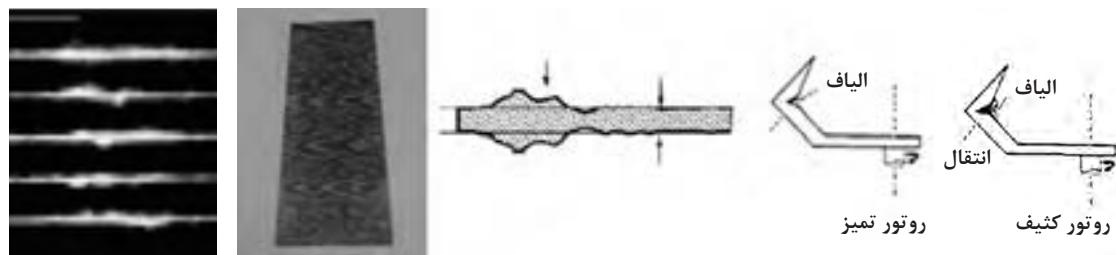

شکل ۹- نخ موآره E. O. حاصله از کثیف بودن روتور

بنابراین می‌توان گفت دلیل اصلی پارگی نخ، تمیز نشدن الیاف تغذیه شده به روتور است. قبل از روتور، زننده، وظیفه باز کردن و جداسازی ناخالصی ها از الیاف را بر عهده دارد.

۲ جداسازی ناخالصی ها در ماشین چرخانه

الیاف قبل از وارد شدن به روتور به وسیله غلتک زننده باز و تمیز می‌شود، سطح غلتک زننده دارای پوشش ارهای می‌باشد. در شکل ۱۰ نمایی از زننده و خارهای آن نشان داده شده است. خارهای مختلف برای الیاف مختلف کاربرد دارد.



شکل ۱۰- نمایی از زننده و انواع خارهای آن

سیستم تغذیه زننده‌ای در ماشین‌های چرخانه‌ای، مناسب‌ترین روش برای جداسازی ناخالصی کوچک، محسوب می‌شود. این زننده‌ها طراحی شده‌اند که بتوانند حداکثر ناخالصی را از پنبه جدا نمایند. کمپانی‌های سازنده، طرح‌های مختلفی را برای سیستم تغذیه مانند شکل ۱۱ ارائه نموده‌اند.



شکل ۱۱- نمایی از سیستم تغذیه زننده‌ای در ماشین چرخانه‌ای

نحوه جداسازی ضایعات در چرخانه به قرار زیر می‌باشد:

- الف) الیاف پس از عبور از شیپوری به وسیله غلتک تغذیه و صفحه تغذیه به غلتک زننده تغذیه می‌شوند.
- ب) ناخالصی‌ها به وسیله خارهای زننده از الیاف جدا می‌شوند.
- ج) الیاف از طریق کanal انتقال الیاف به قسمت چرخانه می‌رسند.
- د) ناخالصی‌هایی که از الیاف جدا شده‌اند، تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز قرار می‌گیرند و هنگامی که به مgra می‌رسند به داخل جعبه ناخالصی‌ها وارد می‌شوند.

مثلاً به وسیله زبانه قابل تنظیم است و باید طوری طراحی شود که از خروج الیاف سالم همراه با ناخالصی‌ها جلوگیری نماید که این طراحی به شرایط کار بستگی دارد. عامل مؤثر دیگر در این تنظیم مربوط به جریان هوای ایجاد شده ناشی از دوران زننده می‌باشد. در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل گردیده و انواع جداکننده‌های ناخالصی و ضایعات طراحی و ساخته شده است. البته ضایعات به‌طور کامل جدا نمی‌شود، لذا لازم است به صورت دوره‌ای روتورها باز شده و شیار آنها نظافت گردد.

تنظیمات بای پس

عملکرد درست سیستم چرخانه‌ای و بستگی زیادی به تنظیم فشار هوا در تمامی نواحی، که الیاف موجود می‌باشد، دارد. از طریق دریچه بای‌پس این مهم، قابل کنترل است در شکل ۱۲ سمت راست دریچه کاملاً بسته است در این حالت ضایعات کمی از الیاف گرفته می‌شود.



شکل ۱۲- چند نوع زننده و مکانیزم جداکردن ناخالصی‌ها

بنابراین دریچه بای‌پس، فشار هوای موجود در اجزای سیستم را تنظیم می‌کند تا بهترین عملکرد جداسازی ضایعات انجام گیرد.



شکل ۱۲ را تجزیه و تحلیل کنید.



شکل ۱۳- نمونه‌ای از یک روتور کثیف

روی خود الیاف نیز ذرات بسیار ریز ناخالصی وجود دارد که به سهم خود در کیفیت و راندمان ماشین اپن‌اند مؤثر است. شکل ۱۳ ذرات بسیار ریز ناخالصی روی روتور را نشان می‌دهد. این ناخالصی‌ها در شیار روتور تجمع یافته و سبب ایجاد پارگی یا کاهش کیفیت در نخ می‌گردد. زننده‌های امروزی به گونه‌ای طراحی گردیده‌اند که توانایی جداسازی ناخالصی‌های درشت و ذرات ریز روی الیاف را به‌طور هم‌زمان دارا می‌باشند.

در بهترین حالت، باید بیشترین ناخالصی در بخش عملیات حلاجی و کاردنگ، از الیاف گرفته شود و در نهایت فتیله نهایی با کمترین میزان ناخالصی به ماشین اپن‌اند تغذیه شود. به همین دلیل الیاف شانه شده راندمان بهتری در اپن‌اند خواهد داشت ولی قیمت تمام شده آن بسیار بیشتر است. سیستم چرخانه‌ای توانایی تولید نخ از فتیله‌های کارد اتولولردار را نیز دارا می‌باشد.

می‌توان با تغییر دادن قطر و زاویه چرخانه انواع الیاف با طول‌های کوتاه و بلند را به کار گرفت و نخ‌های با نمرات مختلف در سیستم ریسندرگی چرخانه تولید کرد، بنابراین تولید نخ از الیاف مختلف (از ۲۰ میلی‌متر تا ۱۶۰ میلی‌متر طول الیاف) با استفاده از چرخانه با قطرهای مختلف امکان‌پذیر می‌باشد. هرچه طول الیاف بیشتر شود، قطر چرخانه باید بزرگ‌تر انتخاب گردد و بالعکس.

این ویژگی برای استفاده بهینه از انواع ضایعات داخل سالن ریسندرگی کاربردی بوده و می‌توان ضایعات را در بخش حلاجی مخلوط و جهت تهیه نخ به ماشین اپن‌اند تغذیه نمود. یکی از دلایل اقتصادی بودن ماشین اپن‌اند استفاده بهینه از ضایعات سالن‌های مختلف ضایعات کارد، ضایعات فتیله ماشین‌های کشش در هوکش رینگ و... می‌باشد.



شکل ۱۴- کنترل کننده و تمیزکننده نخ


اتوماسیون در ماشین چرخانه:

(الف) پیوندزن اتوماتیک (robot): در ماشین‌هایی با تعداد واحد زیاد، تعداد پیوندزن‌ها به ۸ عدد می‌رسد.


(ب) کنترل کننده نخ: که روی هر واحد تعییه شده و مشکلات نخ را تشخیص می‌دهد و در نقطه مورد نظر با قطع نخ و رفع مشکل موجود، عملیات پیوند، توسط پیوندزن را انجام می‌دهد. (شکل ۱۴)

(ج) دافر اتوماتیک: بوبین‌های نخ بعد از پر شدن نیاز به تعویض دارند. در سیستم‌های سنتی ابراتور بوبین‌های پر شده را خارج و بوبین خالی را جایگزین نموده و پیوند جدید را انجام می‌دهند. در تکنولوژی جدید هنگام داف یک چشم (تعویض بوبین خالی با بوبین پر) سه عمل داف - تمیز کردن روتور - و پیوند زدن در مدت ۲۰ ثانیه انجام می‌شود.

(د) صفحه نمایش: اطلاعات کامل از تولید و کیفیت را نشان می‌دهد (شکل ۱۵).

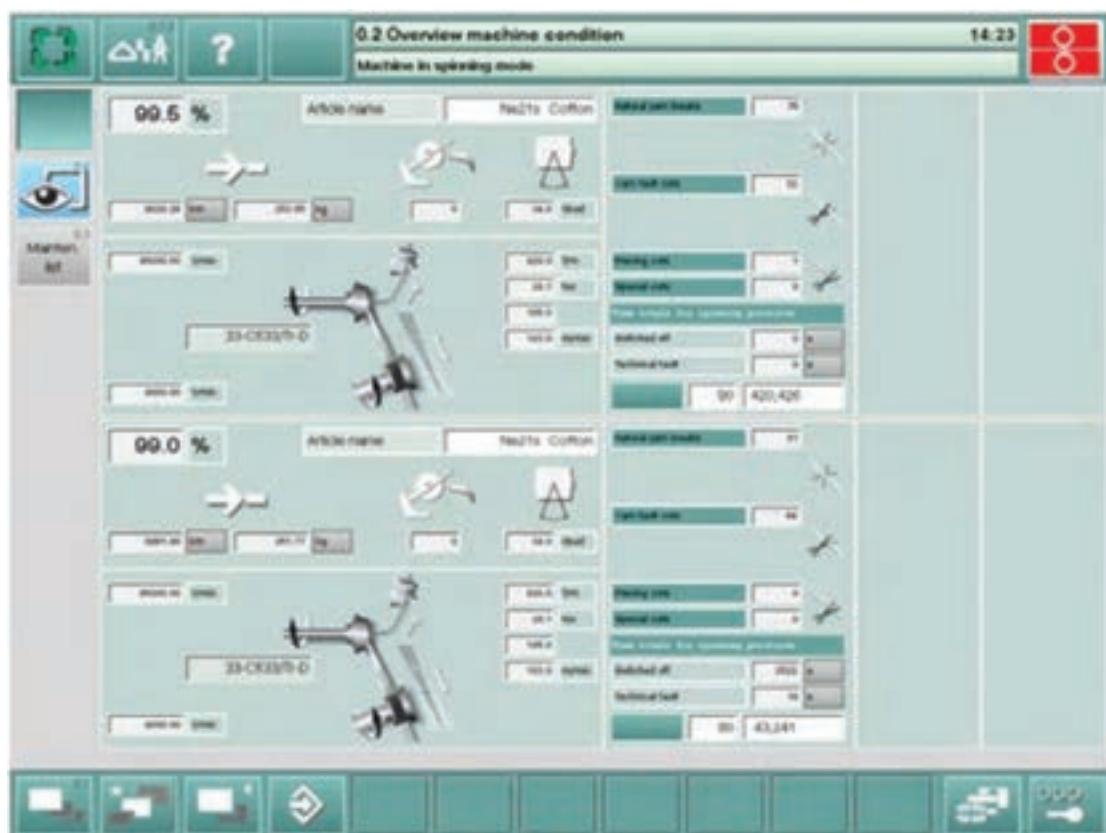

شکل ۱۵- صفحه نمایش

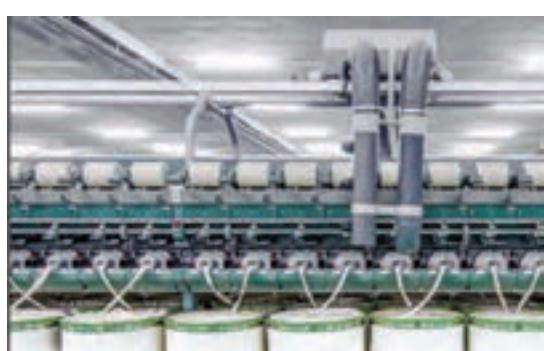

شکل ۱۶- تمیز کننده سیار روی ماشین چرخانه

ز) ماشین های جدید دو طرفه ساخته می شوند که از هر طرف می توان یک نوع نخ را تولید کرد و یا اینکه با یک طرف می توان نخ تولید نمود و طرف دیگر را وارد سرویس و تعمیرات کرد.

دافینگ اتوماتیک

پس از پیچش نخ روی بوبین (در قسمت اتوکر این موضوع شرح داده شده است) و پر شدن بوبین، عمل دافینگ انجام می شود. پس از عمل دافینگ، بوبین از طریق یک نوار نقاله به خروجی ماشین هدایت می شود تا اپراتور آنها را بردارد.

آیامی دانید



آیا می‌دانید دستگاه‌های اتوماتیکی ساخته شده است که محصولات را به انتهای ماشین می‌برد تا اپراتور به راحتی آنها را بردارد؟



شکل ۱۷

فعالیت کلاسی



- ۱ قطعات ماشین را مورد بررسی قرار دهید و اجزای آن را شناسایی کنید.
- ۲ بانکه‌های خالی را با پر جایگزین کنید.
- ۳ در صورت لزوم فتیله‌ها را پیوند بزنید.
- ۴ مراحل پیوند زدن نخ را با دقیقت بررسی کنید و در صورت اشکال، به مافوق خود اطلاع دهید.

سرمیس و نگهداری ماشین اپن اند

- ۱ به صورت دوره‌ای داخل روتور، کاملاً نظافت شود. ماشین‌هایی که پیوندزدن اتوماتیک دارند نیازی به این سرویس ندارند.
- ۲ باکس ناخالصی‌های زیر واحد ریسند، به صورت دوره‌ای تخلیه شوند. (اگر سیستم مرکزی ندارد)
- ۳ ضایعات و الیاف کوتاه اطراف واحد، مرتبًا با استفاده از برس نرم تمیز شوند.
- ۴ الیاف جمع شده داخل بوبین گیرهای هر واحد ریسند، هفته‌ای یک بار تمیز شوند.
- ۵ بانکه پر شده را از ماشین کشش نهایی به ماشین چرخانه منتقل کنید.
- ۶ بانکه‌ها را جلوی واحدهای ریسندگی ماشین چرخانه طوری قرار دهید که با هم تداخل نداشته باشند.
- ۷ در انتقال بانکه‌ها دقیقت شود که بانکه‌ها دقیقاً همان‌طور که در واحد تولید مشخص شده است در ماشین چرخانه استفاده شود. (چنانچه چند نوع نخ تولید شود، احتمالاً بانکه‌ها به وسیله نوارهای رنگی علامت‌گذاری می‌شوند)

فعالیت عملی



- سرفتیله هر کدام از بانکه‌ها را باز کرده و آماده تغذیه به واحد تغذیه چشمه‌های ماشین چرخانه نمایید.
- هر واحد جدآگانه استارت شود. بعضی از ماشین‌ها واحد تغذیه با موتور جدآگانه دارند. سرفتیله را وارد قسمت اولیه ورودی تغذیه نموده و از بالا سرنخ را پایین آورده و در قیفی خروج نخ (که از طرف دیگرش به داخل روتور است) فرو برید تا پیوند حاصل شود. بدین ترتیب کلیه چشمه‌ها را پیوند بزنید و ماشین را استارت نمایید.
- چنانچه ماشین دارای پیوند زن نباشد، بایستی با کنترل مداوم نخ‌های پاره شده را پیوند بزنید تا ماشین چرخانه راندمان تولید خودش را حفظ کند.
- بوبین‌های خالی را در جاهایی که تعییه شده است برای تعویض با بوبین پر شده قرار دهید. بعد از پرشدن بوبین هر واحد ریسنده آن چشم‌های را داف کنید و بوبین خالی دیگر را جایگزین کنید و پیوند را انجام دهید. چنانچه ماشین داف اتوماتیک داشته باشد، خودش پیوند را انجام می‌دهد.
- بوبین‌های داف شده را روی تسمه انتقال داف منتقل کنید تا توسط تسمه سراسری متحرک به انتهای ماشین برود.
- به صورت دوره‌ای بوبین‌های داف شده را از روی تسمه انتقال بردارید و روی چرخ مخصوص حمل و نقل جهت انتقال به قسمت بسته‌بندی بگذارید.
- به محض خالی شدن بانکه هر چشمه، سریعاً بانکه پر را جایگزین نمایید و پیوند را به صورت صحیح انجام دهید.

نکته زیستمحبیتی



- همواره از ماسک استفاده کنید.
- از گوشی کار در صورت افزایش سرو صدا استفاده کنید.
- همواره در صرفه‌جویی برق و آب کوشایشید.
- کلیه پنبه‌هایی که اضافه می‌آید را در یک مخزن جدآگانه جمع‌آوری کنید.
- به هیچ عنوان الیاف کشیف را به مخزن نریزید.

ارزشیابی شایستگی رسندگی چرخانه‌ای (اپن‌اند)

استاندارد عملکرد:
زندگی و تمیز کردن و مخلوط شدن الیاف برای یکنواختی بیشتر و تولید نخ
شرایط انجام کار: کارگاه رسندگی و چرخانه مواد مصرفی: بانکه‌های کشش و یا ماشین کارد و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه‌های چرخانه‌ای و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی: جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز
شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده‌سازی بانکه‌های فتیله - توزین بانکه‌ها و بوبین‌های نخ تولیدی - انجام محاسبات و نمره نخ - نقل و انتقال بانکه‌های فتیله و بوبین نخ
نمونه و نقشه کار:
ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش - ۲- مشاهده - ۳- نمونه کار
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: دستگاه چرخانه و ابزارهای لازم، باسکول، ترازووهای صنعتی دقیق، ماشین‌های بارگیری مانند جعبه‌های بوبین خالی و پر، تسمه نقاله و... تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق
ردیف
مرحله کار
حداقل نمره قبولی از ۳
نمره هنرجو
۱
۱
۱
۲
۱
۲
*
شاخص‌گذاری شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار - ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار - ۴- رعایت دقت و نظم
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری ۲

ماشین نیم تاب (فلایر)

مقدمه

فتیله‌ای که در ماشین کشش تولید می‌شود خصوصیات لازم جهت تبدیل شدن به نخ را در ماشین تمام تاب (رینگ) دارا می‌باشد که این خصوصیات عبارت‌اند از:

الف) هم‌راستایی الیاف ب) تمیز بودن الیاف ج) موازی بودن الیاف

حال چرا نمی‌توان چنین فتیله‌ای را به ماشین رینگ تغذیه نمود و چرا فتیله را با صرف هزینه زیاد باید به نیمچه نخ تبدیل نمود و بعد به ماشین رینگ تغذیه کرد؟ استفاده از ماشین فلایر دو دلیل دارد:

۱ کشش زیاد که بایستی بخشی از آن در فلایر و بخشی دیگر در رینگ اعمال شود؛ زیرا اعمال کشش زیاد در یک مرحله باعث ایجاد نایکنواختی در محصول می‌گردد.



شکل ۱۸

۲ متناسب نبودن فرم و ابعاد بانکه‌های ماشین کشش با ویژگی‌های ابعادی و هندسی ماشین رینگ.
(مانند شکل ۱۸)



شکل ۱۹- نمایی از ماشین فلایر (نیم تاب)

در شکل ۱۹ نمایی از ماشین فلایر را مشاهده می‌کنید.
به اجزای آن دقت کنید.

وظایف ماشین فلایر

به طور کلی ماشین فلایر سه وظیفه مهم را به عهده دارد.

- (الف) کم کردن وزن خطی فتیله تغذیه شده، یعنی نازک تر کردن فتیله با استفاده از کشش اعمال شده
- (ب) دادن تاب مختصر جهت استحکام بخشیدن به نیمچه نخ و جلوگیری از پارگی های مکرر.
- (ج) پیچیدن نیمچه نخ روی بوبین مخصوص به صورتی که در ماشین رینگ قابل استفاده باشد.
- (د) شکل سازی و دادن فرم لازم به بوبین پر شده و کوتاه کردن تدریجی رگه پیچش که دو سر بوبین مخروطی شود.


قسمت های مختلف ماشین فلایر

یک ماشین فلایر شامل سه قسمت اصلی است:

(الف) قفسه دستگاه یا کریل (قسمت تغذیه)

(ب) سیستم کششی

(ج) شاسی دستگاه و قسمت های متصل به آن شامل قسمت محصول دهنده، میز چیدمان لایه ها، تشکیل بسته بوبین

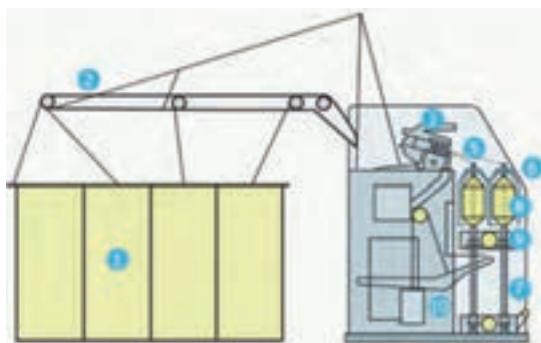

شکل ۲۰-نمای جانبی دستگاه فلایر

قفسه دستگاه یا کریل

مواد تغذیه شده به ماشین فلایر، فتیله تولیدی در ماشین کشش چند لامپی (پاساز) می باشد. بانکه های حاوی فتیله های ماشین کشش را به صورت چند ردیف در پشت ماشین فلایر قرار می دهند. تعدادی غلتک متحرک منتقل کننده و راهنمای وجود دارد، که برای هدایت فتیله ها و جلوگیری از کشیده شدن و پاره شدن آنها از بانکه به طرف سیستم کشش فلایر نصب شده است.



شکل ۲۱-نمای قفسه دستگاه فلایر


روی قفسه جهت کنترل پارگی فتیله ها، سیستم های کنترل کننده پارگی فتیله تعییه گردیده است. در شکل ۲۱ قفسه دستگاه فلایر را مشاهده می کنید.



شکل ۲۲-سیستم هدایت فتیله روی قفسه ماشین فلایر


هر گاه فتیله‌ای پاره شود و یا یکی از بانکه‌ها خالی شود، ماشین، توسط سیستم کنترل کننده، متوقف می‌شود و چراغ مخصوصی روشن می‌شود تا با دیدن آن متوجه پارگی شوید و فتیله را پیوند بزنید. در شکل شماره ۲۲ سیستم هدایت فتیله در پشت ماشین فلایر نشان داده شده است.

وظایف سیستم کشش

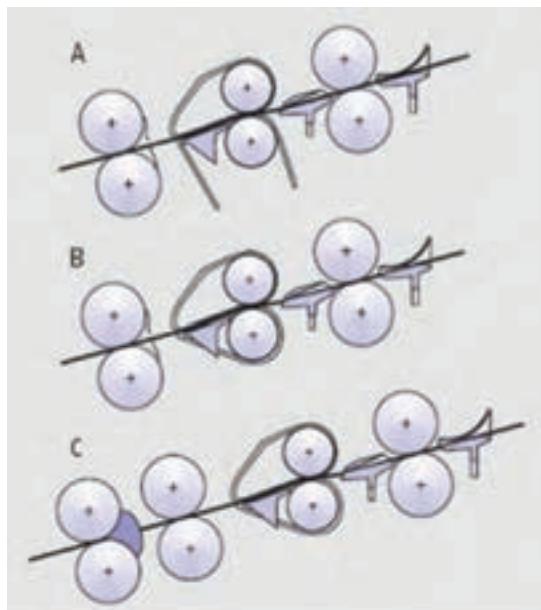

شکل ۲۳- سیستم کشش غلتکی ۴ بر ۳ و ۳ بر ۲

وظیفه سیستم کشش، کم کردن چگالی خطی فتیله تغذیه شده و نازک‌تر کردن آن می‌باشد. به مرور زمان سیستم کشش تغییرات بسیار زیادی نموده است. در ماشین فلایر عمدها از سیستم کششی ۳ بر ۳ و گاهی اوقات در صورت بالا بودن میزان کشش از سیستم ۴ بر ۴ استفاده می‌شود (در شکل ۲۳).

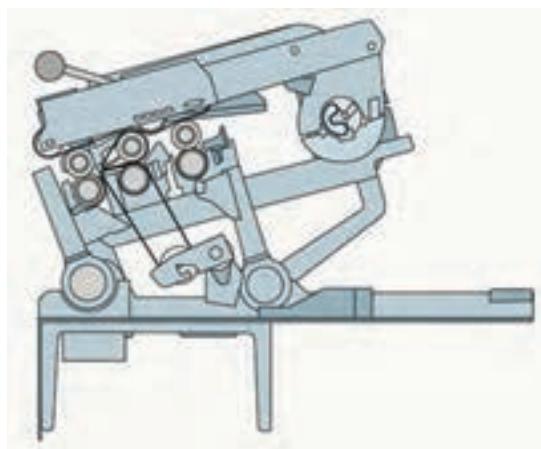

شکل ۲۴- سیستم کششی ۳ بر ۳ دوبل آپرون

سیستم کشش شکل ۲۴ یک سیستم استاندارد محسوب می‌شود و علت آن هم این است که این سیستم تنها سیستم کششی است که می‌تواند همگام با کنترل بهینه الیاف در حین کشش، کششی تا حد ۲۰ را بر رشته الیاف اعمال کند.




شکل ۲۶



شکل ۲۵


سیستم‌های کششی دارای غلتک‌های تحتانی فولادی شیاردار و غلتک‌های فوکانی با روکش لاستیکی می‌باشند که غلاف لاستیکی به نام کانس دارد و سختی غلتک‌های لاستیکی فوکانی بین ۸۰ تا ۸۵ شور (Shore) می‌باشد (شکل ۲۵).

لاستیک کانس‌ها بعد از مدتی باید سنگ‌زنی شوند. معمولاً کانس غلتک‌های تغذیه بین ۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰ ساعت کار کرد و کانس غلتک‌های تولید بین ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ ساعت کار کرد باید سنگ‌زنگ زده شوند. واحد سختی لاستیک‌های غلتک‌ها Shore کانس‌ها روی غلتک‌های فلزی دمبلی شکل تحت فشار زیاد چسبانده شده‌اند (شکل ۲۶).

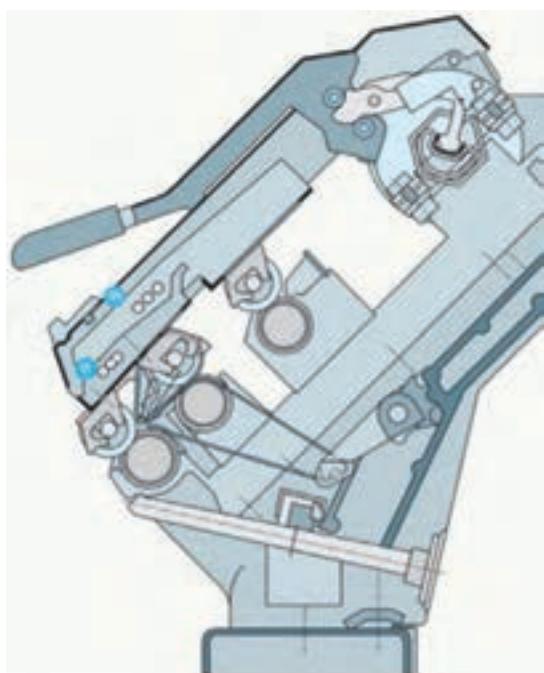

شکل ۲۷- سیستم کشش با استفاده از هوای فشرده

در سیستم کشش دوبل آپرون، غلتک‌های فشاردهنده روی یاتاقان‌های بلبرینگ‌دار قرار داده شده است که به وسیله فنر، فشار لازم را روی سیلندرها وارد می‌کند. به منظور هدایت و انتقال الیاف به نواحی کشش لازم است تا غلتک‌های فوکانی بر سیلندرهای زیرین فشار وارد کنند. محدوده این فشار حداقل ۳۰۰ نیوتن در محل تماس دو غلتک می‌باشد (شکل ۲۷). بعضی از سازندگان سیستم‌های کششی جهت اعمال فشار بر غلتک‌های زیرین از نیروی فشار فنر استفاده می‌کنند. ولی شرکت ریتر از مکانیزم هوای فشرده استفاده می‌کند (شکل ۲۷).

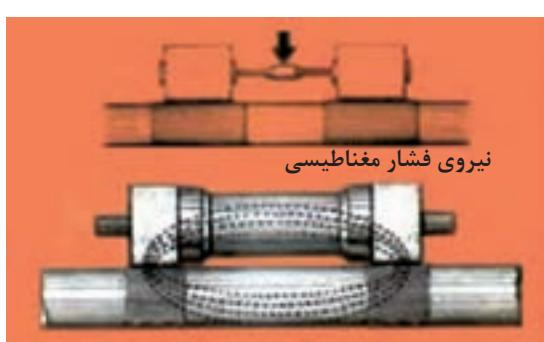


شکل ۲۸- سیستم کشش با استفاده از فشار میدان مغناطیسی

در شکل ۲۸ نیز سیستم فشاری با استفاده از میدان مغناطیسی را مشاهده می‌کنید.

در سیستم کشش فلایر، جهت جلوگیری از پراکندگی الیاف قطعه‌ای بهنام آپرون به کار می‌رود. آپرون نوار چرمی یا پلاستیکی به ضخامت یک میلی‌متر که در قسمت بالایی سیستم کشش و نوع بلند آن در قسمت پایین به کار می‌رود.

در شکل ۲۹ سیستم کشش دوبل آپرون را مشاهده می‌کنید.


آپرون‌ها توسط نیروی فشاری بهم فشرده می‌شوند ولی باید فاصله‌ای مناسب با قطر نیمچه نخ بین آنها وجود داشته باشد. این فاصله را توسط قطعاتی به نام فاصله‌گذار (Distance clips) ایجاد می‌کنند که با توجه به قطر نیمچه نخ ارتفاع آنها مختلف است و در رنگ‌های متنوعی وجود دارند. (شکل ۳۰)

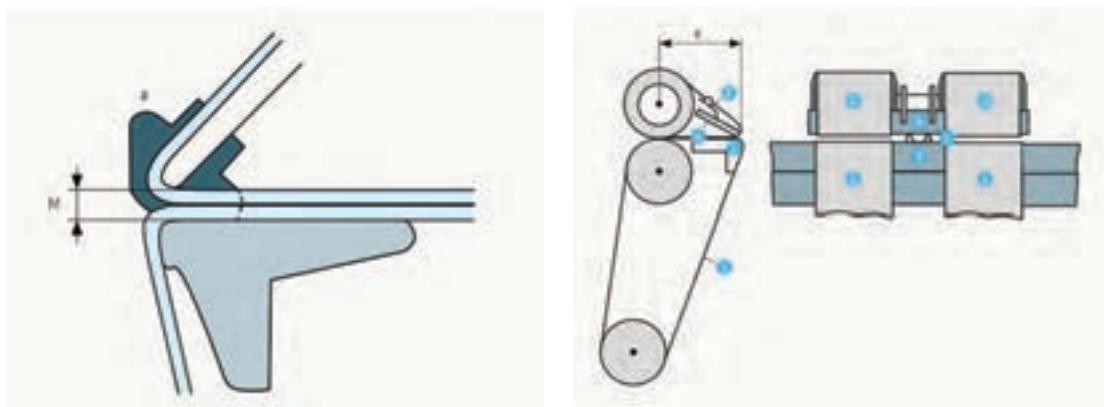

شکل ۳۰-نمایی از یک فاصله‌گذار بین دو آپرون بالایی و پایینی

شکل ۲۹-آپرون بالا و پایین در سیستم کشش فلایر

قطعه دیگری که در سیستم کشش به کار رفته است راهنما یا شیپوری است که آن را کندانسور می‌گویند که کار آن متراکم ساختن الیاف و هدایت رشته الیاف به طرف غلتک‌های کششی است. (شکل ۳۱)

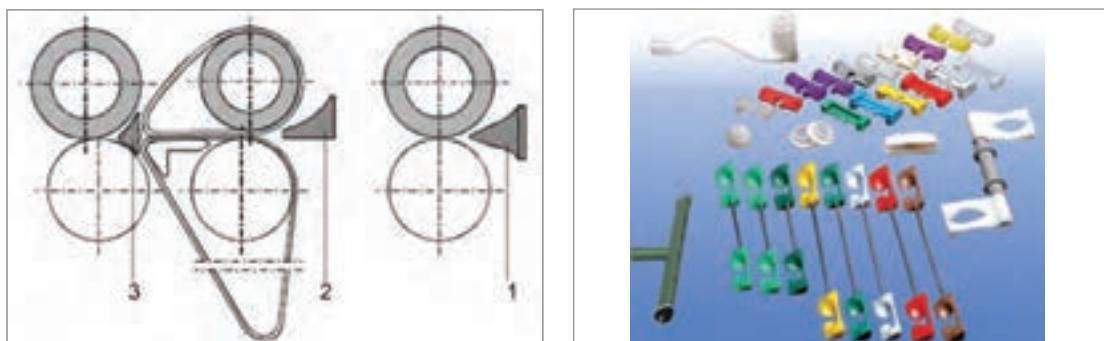


شکل ۳۱- انواع کندانسور و محل قرارگیری

فاصله غلتک‌های کششی

فاصله غلتک‌های کشش نسبت به طول متوسط الیاف مصرفی تنظیم می‌گردد. برای تنظیم فاصله مرکز به مرکز غلتک‌ها در یک منطقه کشش کمی بیشتر از طول متوسط الیاف در نظر گرفته می‌شود. در سیستم‌های کششی که از نوار یا آپرون استفاده می‌شود، فواصل غلتک‌ها برای الیاف مختلف تقریباً ثابت است، مگر در مواردی که کارخانه سازنده توصیه کرده باشد (شکل ۳۲).

از روش زیر نیز می‌توان برای فاصله بین غلتک‌های کشش استفاده کرد.
 سانتی‌متر $(\frac{5}{8} \text{ الی } \frac{3}{5}) + \text{ طول متوسط الیاف} = \text{فاصله در منطقه کشش جلو}$
 سانتی‌متر $(\frac{6}{8} \text{ الی } \frac{8}{5}) + \text{طول متوسط الیاف} = \text{فاصله در منطقه کشش عقب}$

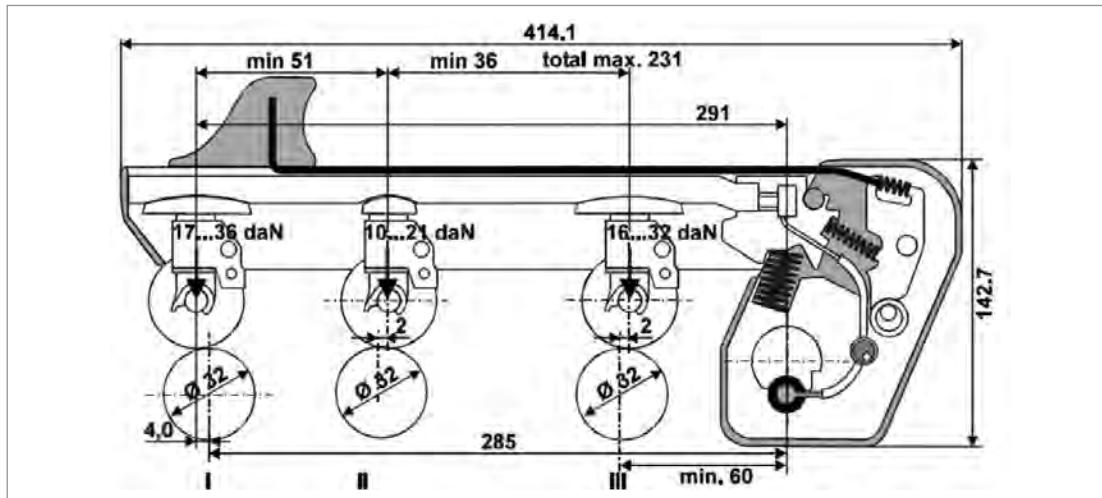

شکل ۳۲- تنظیم فواصل و فشارها در سیستم کشش فلایر



شکل ۳۳- خروج نیمچه نخ از منطقه کشش

برای اینکه نیمچه نخ از زیر غلتک‌های کششی به صورت مناسبی خارج گردد، سیستم کشش با زاویه $(15\text{--}30^\circ)$ درجه روی صفحه ماشین تعییه گردیده است که در شکل ۳۳ مشاهده می‌کنید.

تاب نیمچه نخ


بعد از اعمال کشش مورد نیاز به فتیله، شکل نیمچه نخ خارج می‌گردد. چون نیمچه نخ بسیار ضعیف و کم استقامت است، لذا بعد از خروج از غلتک تولید لازم است که کمی تاب به آن داده شود که پاره نشود. پروانه (flyer) وظیفه اعمال تاب به نیمچه نخ را بر عهده دارد.

هر دور چرخش پروانه سبب اعمال یک تاب به رشتہ نیمچه نخ می‌گردد. پروانه دارای دو بازو است که یکی از آنها توانایی است و نیمچه نخ از داخل آن عبور می‌کند تا در برابر نیروی گریز از مرکز و جریانات شدید هوا مورد محافظت قرار گیرد. بازوی دیگر پروانه به منظور حفظ تعادل آن ساخته شده است. فلایر (پروانه) دو وظیفه مهم دارد:

۱ تاب دادن به نیمچه نخ

۲ هدایت و راهنمایی نیمچه نخ تابیده شده از دماغه فلایر تا روی بوبین

اهمیت تاب نیمچه نخ

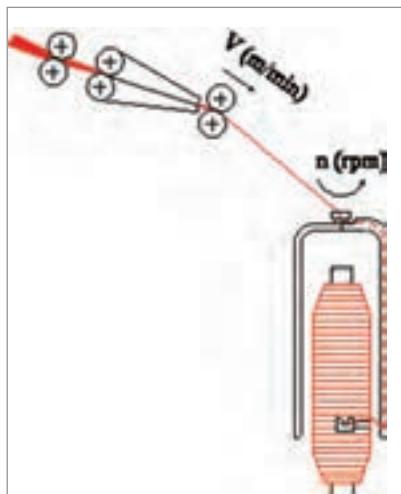

تاب نباید آن قدر زیاد باشد که نیمچه نخ حالت طنابی بگیرد و نباید آنقدر کم باشد که باعث پارگی آن شود. میزان تاب در واحد طول، تاب سرعت خطی غلتک تولید نیمچه نخ است. اگر سرعت خطی تولید برابر (m/min) V و سرعت دورانی فلایر برابر (rpm) n باشد، تعداد تاب اعمال شده در یک متر از نیمچه نخ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$TMP = \frac{n}{V}$$

↑
Twist per meter

از طرف دیگر تاب در متر نیمچه نخ از رابطه زیر نیز به دست می‌آید: تاب مورد نیاز برای نیمچه نخ را می‌توان از یکی از دو رابطه زیر به دست آورد. در این دو رابطه α_m و α_e فاکتورهای تاب (Twist Factor) در دو سیستم متریک و انگلیسی می‌باشند.

$$\text{Twist per meter} \rightarrow TMP = \alpha_m \cdot \sqrt{N_m}$$


$$\text{Twist per inch} \rightarrow TPI = \alpha_e \cdot \sqrt{N_e}$$

مقدار تاب به موارد زیر بستگی دارد:
نمره نیمچه نخ

- ضخامت که هر چقدر ضخامت نیمچه نخ کمتر باشد، تاب بیشتری نیاز دارد و هرچه ضخامت نیمچه نخ زیادتر شود، تاب کمتری لازم دارد. چرا؟
- خواص فیزیکی الیاف (طول، ظرافت، تجمع و...)
- هرچه طول الیاف بیشتر باشد، تعداد تاب کمتری نیاز دارد. به نظر شما برعکس آن هم درست است؟ چرا؟

دوک یا اسپیندل (SPINDLE)

دوک میله فولادی بلندی است که در بخش انتهایی خود توسط یاتاقانی گرفته شده است این یاتاقان حرکت دورانی خود را توسط چرخ دنده‌های رابط از موتور می‌گیرد. این دوک در قسمت میانی نیز به مکانیزم دیگری وصل است که ضمن نگه داشتن بوبین روی خود، حرکت دورانی و رفت برگشتی بوبین را تأمین می‌کند (شکل ۳۴).

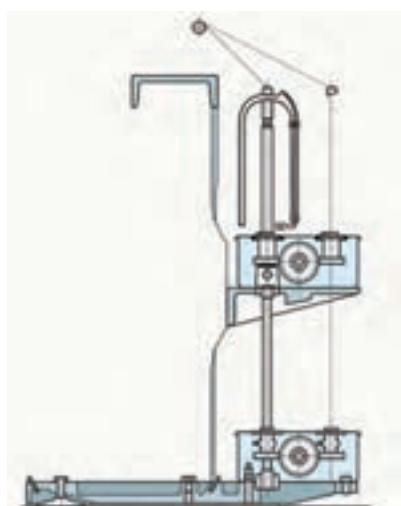

شکل ۳۴- نحوه انتقال حرکت دوک



شکل ۳۵—بوبین پلاستیکی نصب شده روی دوک


مکانیزم دیگری در زیر دوک قرار دارد که حرکت بالا و پایین رفتن میز دوک را به عهده دارد. میز دوک، صفحه‌ای می‌باشد که همه دوک‌ها بر روی آن نصب شده‌اند. در شکل ۳۵ نحوه جاگذاری بوبین پلاستیکی روی میله دوک را مشاهده می‌کنید. بوبین پلاستیکی قطعه‌ای است که نیمچه نخ دور آن پیچیده می‌شود.

فلایر (پروانه)


فلایر قطعه‌ای فلزی U شکل است که در قسمت فوقانی آن دماغه وجود دارد. میله کوچکی در پروانه قرار دارد که راهنمای نیمچه نخ است. (شکل ۳۶). در شکل ۳۶ یک فلایر (پروانه) ماشین نیمتاب را مشاهده می‌کنید نام اجزای مهم فلایر، بر روی تصویر مشخص شده است.

انواع پروانه‌ها

امروزه بیشتر سازندگان از پروانه‌هایی که در قسمت بالایی خود به مکانیزم انتقال حرکت متصل‌اند، استفاده می‌کنند.

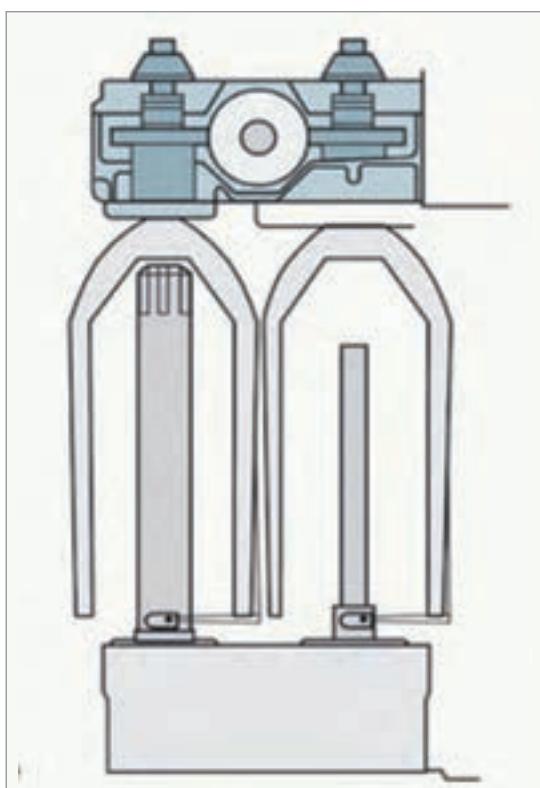


شکل ۳۷—انواع فلایر

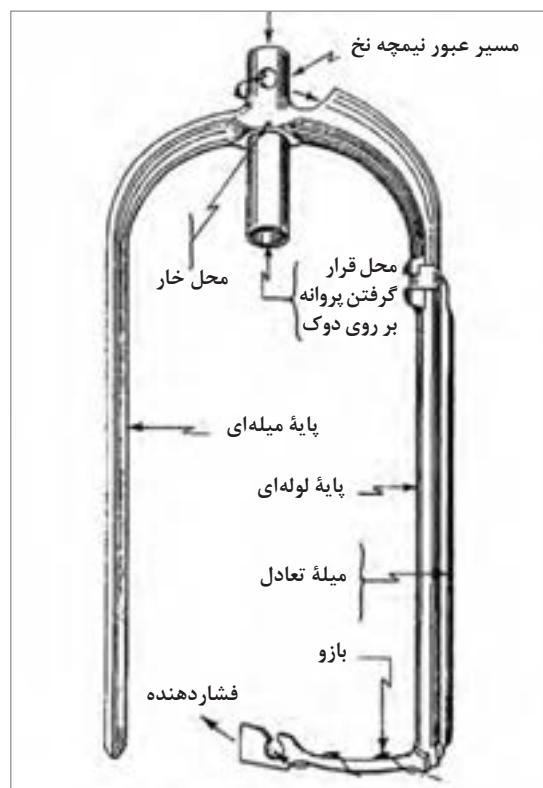


شکل ۳۶—یک پروانه ماشین نیمتاب و اجزای آن

نیمچه نخ را از سوراخی که در بالای فلایر وجود دارد، عبور دهید و پس از نیم دور پیچاندن به دور دماغه فلایر، از سوراخ جانبی آن خارج کنید و به داخل کanal بازوی فلایر وارد کنید (شکل ۳۸). پس از عبور دادن نیمچه نخ از شیار بازوی فلایر و خروج آن از قسمت پایینی بازو به دور میله کوچکی که به آن بازوی فشار یا زبانه فلایر (انگشتی) می‌گویند، بپیچید. این بازو وظیفه‌اش هدایت نیمچه نخ به روی بوبین می‌باشد. برای اعمال فشار باید نیمچه نخ را دو یا سه بار به دور زبانه فلایر یا انگشتی بپیچید. (مانند شکل ۳۹)

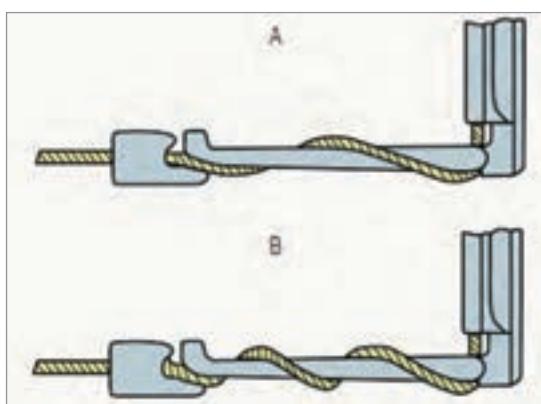

شکل ۳۹- نحوه هدایت نیمچه نخ توسط بازوی فشاری (انگشتی)

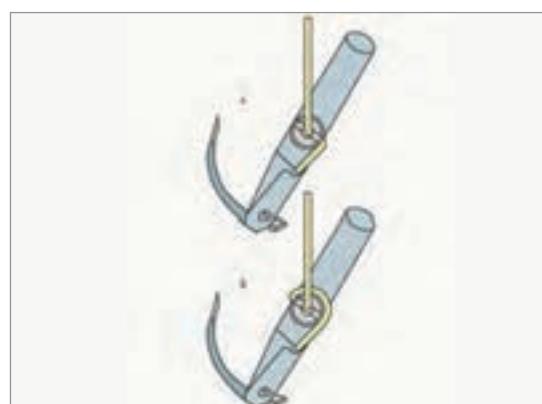

شکل ۳۸- دماغه فلایر از دید بالا



شکل ۴۰- فلایر یا پروانه

پروانه یا فلایر از آلیاژهای بسیار سبک فلزی ساخته می‌شوند. در شکل ۴۰ چند نمونه از آنها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴۱- بوبین پر شده نیمچه نخ


ساختمان بوبین

محصول ماشین نیم‌تاب نیمچه نخ است که به شکل خاصی (شکل ۴۱) دور قرقره‌های پلاستیکی پیچیده می‌شود که آن را بوبین می‌نامند. دو سر بوبین باید با شبکه خاصی پیچیده شود تا ساختار بوبین ریزش نکند. نقطه بالای روی بوبین نحوه پیچش آخرین دور را نشان می‌دهد.


- در ماشین فلایر بوبین‌ها به شکل خاصی پیچیده می‌شوند که عبارت‌اند از:
- ۱** نیمچه نخ تولید شده به صورت حلقه‌هایی پهلوی هم روی قرقره‌ها پیچیده می‌شوند که این کار با بالا رفتن میز فلایر ایجاد می‌گردد تا حلقه‌ها به ترتیب پهلوی یکدیگر قرار گیرند.
 - ۲** چون قطر بوبین در اثر پیچش مرتب افزایش پیدا می‌کند، لذا طول بیشتری از نیمچه نخ برای تشکیل حلقه در لایه‌های بالاتر مصرف می‌شود؛ بنابراین پس از تکمیل هر لایه سرعت بالا و پایین رفتن میز یا صفحه بوبین‌ها باید کاهش یابد.
 - ۳** در ماشین نیم‌تاب، بوبین نیز علاوه بر پروانه دوران می‌کند تا اختلاف سرعت آن با پروانه سبب پیچش نیمچه نخ گردد. در حین پیچش باید همواره رابطه پیچش برقرار باشد، یعنی:
سرعت خطی پیچش = سرعت خطی تولید
 - ۴** دو سر بوبین شیبدار است، این حالت مانع ریزش نیمچه نخ از روی بوبین می‌گردد. برای ایجاد این شیب لازم است که طول لایه‌هایی که به طور متواالی چیده می‌شود هر بار کوتاه‌تر گردد تا شیب با زاویه مناسب روی بوبین ایجاد گردد. عمل فوق توسط مکانیزمی به نام دستگاه سازنده صورت می‌گردد.

چگونگی حرکت بوبین

حرکت متغیری که به بوبین می‌رسد به وسیله سیستم کله‌قندی‌ها و دستگاه دیفرانسیل صورت می‌گیرد. یعنی یک حرکت ثابت موتور و یک سرعت متغیر از فلکه‌های مخروطی (کله‌قندی‌ها) وارد دیفرانسیل می‌شود و ترکیب این دو سرعت به بوبین‌ها می‌رسد. در شکل ۴۲ کله‌قندی‌های محدب و مقعر را مشاهده می‌کنید.

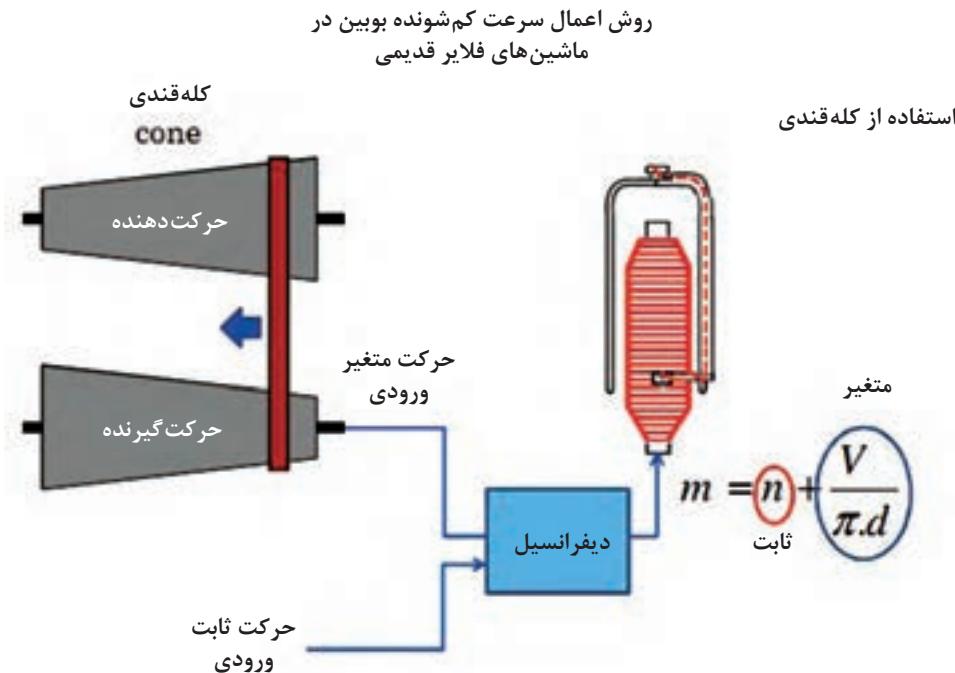

شکل ۴۲ – کله‌قندی‌های محدب و مقعر

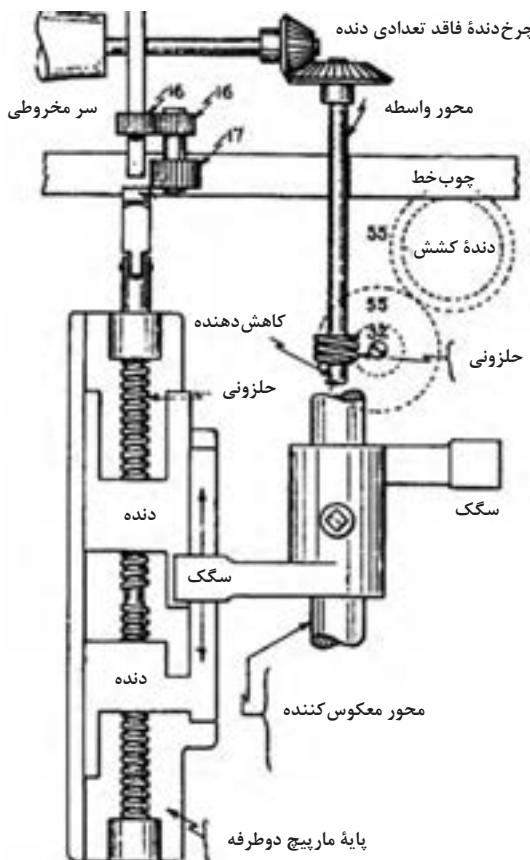

شکل ۴۳- دستگاه سازنده ماشین فلایر


دستگاه سازنده و وظایف آن

وظیفه دستگاه سازنده این است که بعد از تشکیل هر لایه، هم راستای حرکت را تغییر دهد و هم با بزرگ شدن قطر بوبین تمام حرکات وابسته به آن را تغییر دهد. وظایف دستگاه سازنده عبارت اند از:

- ۱ پایین آوردن دور بوبین یعنی جابه جا کردن تسممه روی کله قندی ها با افزایش قطر بوبین
- ۲ پایین آوردن سرعت میز
- ۳ کوچک کردن مقدار رفت و برگشت بعد از تشکیل هر لایه به منظور ایجاد شب در دو سر بوبین.

۴ تغییر جهت حرکت میز بوبین بعد از تکمیل هر لایه (در بالا و پایین) به منظور تداوم عمل پیچش نیمچه نخ

انواع سازنده های مختلف ساخته شده است که در شکل ۴۳ یک نمونه را مشاهده می کنید.

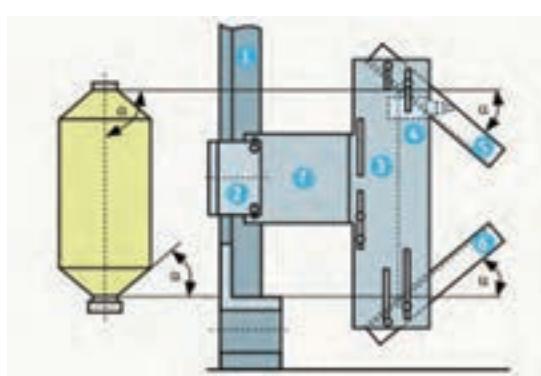


شکل ۴۴- مکانیزم ایجاد شب در دو سر بوبین

در شکل ۴۴ نیز مکانیزم ایجاد شب در دو سر بوبین را مشاهده می کنید.


کار دستگاه سازنده را در ماشین هایی که با سیستم های کامپیوترا کار می کنند به عهده چند سرو موتور و سروو استپر می باشد. سنسورها به طور مداوم، وضعیت قطر دوک و سرعت پیچش نیمچه نخ و وضعیت میز را به پردازشگر اطلاع می دهند و پردازشگر مطابق برنامه هایی که دارد، کارهای دستگاه را انجام می دهد.

انتقال حرکت در فلایر

در شکل ۴۵ دیاگرام انتقال حرکت یک ماشین فلایر را مشاهده می‌کنید. در ماشین‌های قدیمی تمام حرکات ماشین با یک یا دو موتور صورت می‌گرفت. ولی در ماشین‌های جدید برای حرکت هر قسمت یک موتور جداگانه در نظر گرفته شده است (مانند شکل ۴۶). همه این موتورها توسط یک پردازشگر مرکزی کنترل می‌گردند.

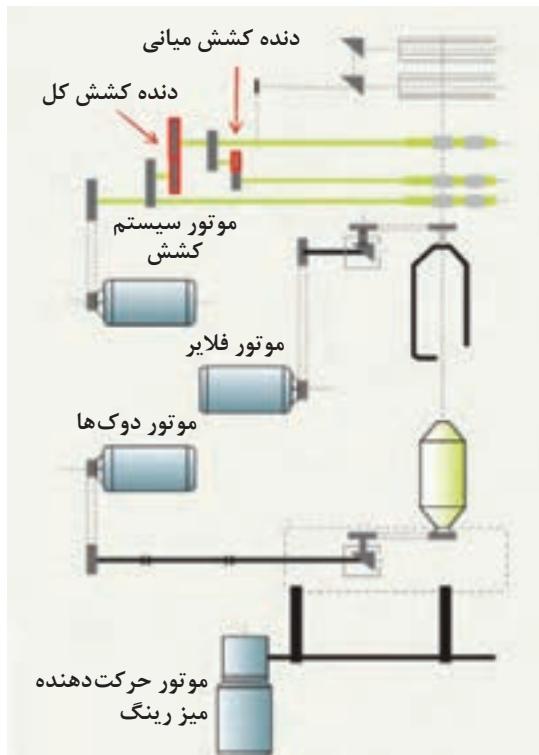

شکل ۴۶- دیاگرام حرکتی فلایرهای جدید

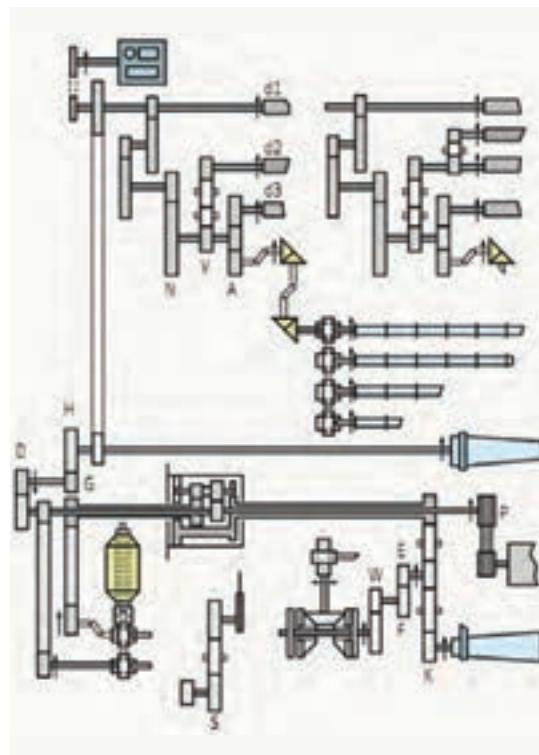

شکل ۴۵- دیاگرام حرکت فلایر

دیاگرام انتقال حرکت در دو روش را مقایسه کنید. و عملکردهایی را که سیستم جدید جایگزین سیستم قدیمی کرده است را پیدا کنید.

فعالیت کلاسی



داف کردن دستی

وقتی که نیمچه نخ تولید شده روی بوبین‌ها پیچیده شد، بعد از پرشدن بوبین‌ها زمان داف کردن فرا می‌رسد. در داف کردن به حالت دستی موارد زیر را به ترتیب زیر انجام دهید:



شکل ۴۷—شکل داف کردن بوبین

- ۱ بوبین‌ها که پر شد ماشین خود به خود متوقف می‌شود.
- ۲ قبل از جاگذاری هر بوبین خالی با دست پرز یا نیمچه نخ باقی‌مانده روی آن را پاک کنید.
- ۳ انگشتی‌ها را از روی بوبین‌های پر بردارید.
- ۴ بوبین پر را از روی اسپیندل خارج کنید.
- ۵ بوبین‌های خالی را با دست جاگذاری کنید.
- ۶ سر نیمچه نخ‌ها را روی نوار مخصوص مشکی چسبنده‌ای که روی لبه بالایی بوبین‌های خالی وجود دارد، بچسبانید.

- ۷ انگشتی‌هایی را که نیمچه نخ از سر آنها بیرون آمده روی بوبین بگذارید.
- ۸ چند تک استارت برای پیچیدن چند لایه بزنید.
- ۹ ابتدا با دور کند و بعد با دور تند ماشین را فعال کنید.

شکل‌های ۴۸ مربوط به داف دستی نیمه اتوماتیک می‌باشند. عملیات داف دستی عبارت است از:

- (الف) خارج کردن بوبین پر
- (ب) جاگذاری بوبین خالی

اتوماسیون در فلاپر (اتوماتیک کردن):

به لحاظ اقتصادی و گرفتن تولید بیشتر، اتماسیون روی ماشین فلاپر انجام می‌شود، چند اتماسیون که روی ماشین فلاپر صورت گرفته است عبارت اند از:

الف) توقف و راهاندازی بسیار معتمد و آرام

ب) بالا آوردن فلاپر جهت پیوند زدن اولیه

ج) ایجاد نیمچه نخ اضافی برای پیوند

د) توقف میز برای داف دستی در یک ارتفاع خاص

ه) اتصال ماشین فلاپر به رینگ و انتقال اتوماتیک بوبین‌های نیمچه نخ به ماشین رینگ
دافت:

دافت به حالت نیمه اتوماتیک

- ۱ در انتهای پرشدن بوبین ماشین متوقف می‌شود.
- ۲ میز بوبین پایین می‌آید و به حالت مایل در می‌آید.
- ۳ بوبین‌های پر را بردارید و بوبین‌های خالی را جایگزین کنید.
- ۴ میز بوبین را به حالت سابق درآورید و عملیات بعدی را شروع کنید.


در شکل ۴۸ مراحل داف نیمه‌اتوماتیک را می‌بینید.



شکل ۴۸-مراحل داف نیمه‌اتوماتیک

داف به حالت تمام اتوماتیک

- ۱ در انتهای پر شدن بوبین‌ها ماشین متوقف می‌شود.
 - ۲ بوبین‌های خالی را که قبلاً جاگذاری کرده‌اید توسط ریل مخصوص به صورت اتوماتیک جابه‌جا می‌شود.
 - ۳ با چند حرکت اتوماتیک توسط گیرنده‌ها بوبین‌های پر از روی اسپیندل خارج می‌گردند و بوبین‌های خالی جایگزین می‌گردند.
 - ۴ سر نیمچه نخ آزاد روی بوبین چسبیده شده و توسط انگشتی‌ها فشرده می‌شوند (اتوماتیک).
 - ۵ چند تک استارت به ماشین بزنید تا چند لایه به آرامی پیچیده شوند.
 - ۶ ماشین دور تند خود را آغاز می‌کند.
- در شکل ۴۹ مراحل داف تمام اتوماتیک را مشاهده می‌کنید.

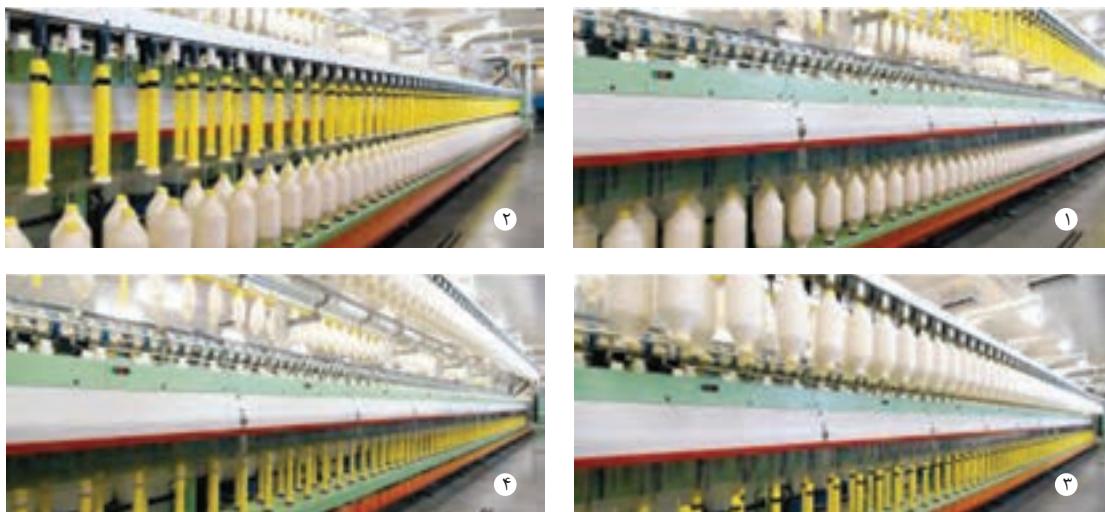


شکل ۴۹-مراحل داف تمام اتوماتیک

انتقال اتوماتیک بوبین‌های داف شده به رینگ در شکل‌های ۵۰ و ۵۱ روش اتوماتیک انتقال بوبین‌های نیمچه نخ به ماشین رینگ را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵۱

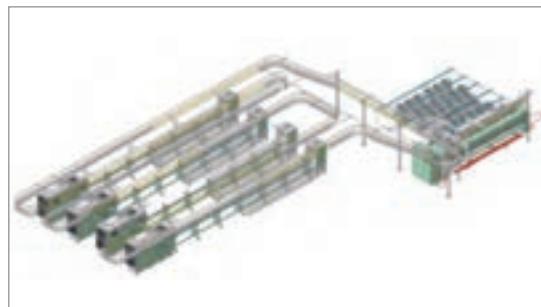

شکل ۵۰- سیستم‌های انتقال اتوماتیک بوبین پر شده از فلایر به رینگ



شکل ۵۲- تمیزکننده سیار روی فلایر

سیستم تمیزکننده سیار

جهت مکش پرزهای معلق و جلوگیری از نشستن آنها روی ماشین و نیمچه نخ از سیستم مکننده سیار استفاده می‌شود که دارای خرطومی‌های بلند مکننده و دمنده می‌باشد. (شکل ۵۲) یکی از این خرطومی‌ها از نشستن پرزها جلوگیری می‌کند و خرطومی دیگر آنها را به سمت فیلتر مخصوص، مکش می‌کند.



شکل ۵۳- صفحه نمایش در ماشین فلایر

صفحه نمایش اطلاعات

پارامترهای عملیاتی ماشین مانند سرعت تولید، دور در دقیقه، متر در دقیقه، زمان داف و... در این مانیتور نمایش داده می‌شود که باید به آن توجه کنید. (شکل ۵۳) در بعضی از ماشین‌های مدرن علت توقفات نیز روی مانیتور ثبت می‌شود.



مسئولیت‌های عمومی

- ۱ هنگام تعویض شیفت حداقل ۱۵ تا ۱۵ دقیقه زودتر برای تحويل گرفتن کار وارد سالن شوید.
- ۲ با اپراتور شیفت قبل ملاقات کنید و درباره ماشین و تولید وضعیت تولید ماشین صحبت کنید.
- ۳ نظافت ماشین و محل کار را کنترل کنید.
- ۴ کنترل کنید که ابزار و قطعاتی بر روی ماشین، داخل ماشین و اطراف ماشین نباشد.
- ۵ کنترل کنید که ظرف مخصوص ضایعات هنگام تعویض شیفت خالی باشد.
- ۶ کنترل کنید و مطمئن باشید که محیط کار تمیز باشد.
- ۷ هنگام صحبت با اپراتور شیفت قبل با احترام با او صحبت کنید و درباره کیفیت، تولید، اینمی کار یا هر چیز دیگری آموزش ببینید.

اپراتوری دستگاه:

- ببینید کریل (قفسه) به چند بانکه احتیاج دارد.
- بانکه‌های حاوی فتیله را که از ماشین کشش نهایی تولید شده‌اند به پشت ماشین فلایر انتقال دهید.
- فتیله هر بانکه را از راهنمای خاص خودش عبور دهید.
- کنترل سوئیچ را یاد بگیرید و به آن عمل کنید و برای روشن و خاموش کردن آن، تمرین کنید.
- فتیله هر بانکه را از بین راهنمای قسمت کشش به صورت صحیح وارد کنید.
- پیوند زدن فتیله پاره شده و داف کردن بانکه پر را یاد بگیرید.
- هرگونه علت توقف ماشین را روی صفحه نمایش نگاه کنید.
- کار نظافت در قسمت کشش، قفسه و قسمت محصول دهنده را انجام دهید.
- ضایعات قسمت مکش دستگاه را خارج کنید (به صورت دوره‌ای) و از هم جدا کنید.
- همیشه محیط اطراف ماشین را تمیز نگه دارید.
- رنگ‌بندی و کدبندی بانکه‌ها را در نظر داشته باشید. مثلاً بانکه‌های حاوی فتیله پاساژ اول را به جای پاساژ دوم استفاده نکنید. و یا فتیله پنبه شانه شده را به جای فتیله کارد به کار نبرید.
- رنگ چراغ‌های آلام را یاد بگیرید تا با روشن شدن هر چراغ خاص برای پارگی، بدانید به کدام قسمت ماشین جهت گرفتن پارگی فتیله مراجعه کنید.
- بانکه‌های خالی شده را به قسمت کشش جهت استفاده مجدد عودت دهید.
- بوبین‌های داف شده را به محل انبار کردن بوبین جهت استفاده در رینگ انتقال دهید.

دقت کنید

- هنگام پارگی فتیله و یا نیمچه نخ به موارد زیر توجه کنید:
- به توقف ماشین به علت پارگی فتیله و یا نیمچه نخ که به وسیله چراغ‌های آلام و یا صفحه نمایش اعلام می‌شود دقت کنید.
- چنانچه فتیله از قسمت قفسه ماشین پاره شود به رنگ چراغ آلام خاصی که روشن می‌شود توجه کنید.
- چنانچه فتیله در قسمت کشش پاره شده باشد رنگ خاص دیگری روشن می‌شود.
- چنانچه نیمچه نخ در قسمت خروجی کشش تا سر پروانه پاره شده باشد چراغ آلام با رنگ خاص دیگری روشن می‌شود.

پیوند صحیح و استاندارد را روی فتیله پاره شده انجام دهید.

ضایعاتی را که هنگام پیوند فتیله جدا کردید داخل ظرف مخصوص ضایعات فتیله بریزید.

چنانچه نیمچه نخ در ناحیه کشش پاره شده باشد ابتدا تفنگی یا بازوی فشار سیستم کشش را بالا بزنید.

سر فتیله را از قسمت کشش به صورت کامل و صحیح از راهنمایها عبور دهید.

بازوی کشش را پایین بیاورید و با تک استارت نیمچه نخ خارج شده از سیستم کشش را با دست گرفته و کمی

تاب دهید و به سر دیگر نیمچه نخ که روی بوبین جا مانده است به صورت صحیح پیوند بزنید. یعنی از لوله رد

کنید به دور انگشتی چندبار مانند قبل بپیچید و انگشتی را روی نیمچه نخ بخوابانید.

با چند استارت کوتاه نیمچه نخ تولیدی را به دور بوبین چند دور بپیچید.

دور آهسته ماشین را استارت کنید بعد از چند لحظه دور تند شروع می‌شود.

ضایعات مربوط به بریدن نیمچه نخ و پیوند مجدد آن را داخل ظرف مخصوص نیمچه نخ بریزید.

طمئن شوید که ماشین، عملیات خودش را بعد از عمل پیوند درست انجام می‌دهد.

سرویس و نگهداری ماشین فلایر

یکی از مشکلاتی که در کارخانجات ریسندگی وجود دارد ایجاد پرز می‌باشد.

۱ پرز و غبار و ذرات معلق است که به مرور زمان روی ماشین آلات به داخل قطعات و لای چرخدنده‌ها

می‌نشینند و به مرور سفت شده مانع حرکت صحیح می‌شوند.

۲ وجود روغن‌های داخل پنبه و یا روغن‌هایی که برای سهولت کار روی الیاف مصنوعی می‌پاشند مانع

انجام کار ماشین به صورت صحیح می‌شود، یکی از ماشین‌های بسیار حساس فلایر است؛ چون نیمچه

نخ تولیدی ماشین فلایر دارای استقامت کم می‌باشد، از لوله باریک کنار پروانه عبور می‌کند تا به دور

بوبین پیچیده شود ولی وجود دو مورد فوق، یعنی پرز و روغن باعث عملکرد نامناسب می‌شود، لذا

لازم است که نظافت مرتب و دوره‌ای ماشین فلایر به صورتی که در کاتالوگ آمده است انجام شود. این

سرویس‌ها و روغن‌کاری‌ها به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه می‌باشد. در ماشین فلایر تمیز

کردن پرزها و مواد روغنی چسبیده به جداره داخلی پروانه که نیمچه نخ از آن عبور می‌کند بسیار مهم

است. لذا وسیله‌ای به نام مینی دریل ساخته شده که به سر دوار آن یک شافت بسیار متراکم از الیاف

یا نخ متصل شده است و به انتهای دریل متصل می‌شود. این بافت متراکم به واسطه گردش سر دریل

می‌تواند بگردد. آن را از لوله داخل فلایر (پروانه) عبور می‌دهند.

با چرخش این شافت بافته شده، ذرات نمدی شده و مواد روغنی چسبیده به داخل جداره لوله را تمیز

می‌کند و دیواره را پاکسازی می‌کند. آن را با بنزین یا الکل آغشته می‌کنند تا ناخالصی‌های شیمیایی

مانند روغن پنبه و روغن‌هایی که در ابتدای خط ریسندگی روی الیاف مصنوعی می‌پاشند و در لوله آثار

آن به جای مانده است را حل و پاک کنند.

نحوه سرویس کردن ماشین فلایر

هنگام روانکاری و روغن کاری به مسائل زیر باید توجه کنید:

۱ محل مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی پرز و غبار پاک کنید.

۲ روغن یا گریس مورد نظر را تا زمانی که روغن قبلی خارج نشده، بایستی تزریق کنید.

۳ توسط پارچه پنبه‌ای روغن‌های اضافی را پاک کنید.

نکات ایمنی



نکات ایمنی را یاد بگیرید و تمرین کنید مانند اطمینان از باز نبودن درب‌های ماشین یا تمیز نکردن قسمت‌های مختلف و متحرک ماشین هنگامی که ماشین در حال کار است.
هیچ وسیله‌ای را روی ماشین در حال کار که لرزش دارد، نگذارید.
هنگام کار همیشه از کلاه ایمنی و ماسک صورت استفاده کنید.
وقتی ماشین در حال کار است قطعات فلزی را جایه‌جا نکنید، زیرا احتمال آسیب دیدن و یا آتش گرفتن وجود دارد.
از کار کردن دکمه اضطراری ماشین اطمینان حاصل کنید.

فعالیت کارگاهی



قسمت‌های تغذیه و محل عبور الیاف روی قفسه را کنترل کنید که صحیح کار کنند. (مثل بلبرینگ‌ها و راهنمایها)
فتوله‌ای کنترل پارگی فتیله را که پشت ماشین و در دو سر ماشین قرار دارند کنترل و نظافت کنید.
بانکه‌های پر شده خروجی را که از ماشین کشش نهایی خارج شده است به پشت فلاپر انتقال دهید.
سر فتیله را از هر بانکه بگیرید و از راهنمایها و میله‌های عبور الیاف، رد کنید و سر آن را به قسمت کشش برسانید.
بازوی کششی فنری قسمت کشش را بالا بزنید.

سر آزاد فتیله‌ای را که از بانکه پشت قفسه فلاپر آورده‌اید، در قسمت کشش وارد کنید و از راهنمایها به صورت صحیح عبور دهید و سر فتیله را به قسمت جلویی سیستم کشش برسانید.

بازویی کشش را پایین بیاورید و بعد از اتمام این کار برای کلیه چشمehای ماشین فلایر با کمک چند نفر و با تک استارت نیمچه نخی را که از قسمت کشش بیرون می‌آید به پروانه برسانید. سر نیمچه نخ خروجی را از لوله پروانه فلایر عبور دهید، سپس از انگشتی رد کنید و به سر بوبین خالی وصل کنید.

بعد از اتمام این کار برای تمام چشمehا، به آهستگی ماشین را با دور کم استارت بزنید.

با توجه به چراغ آلام روی ماشین نوع و محل پارگی مواد را تشخیص دهید.

چنانچه پارگی مربوط به فتیله قفسه پشت ماشین باشد به آنجا مراجعه کنید و فتیله پاره شده را به صورت صحیح پیوند بزنید.

چنانچه پارگی مربوط به نیمچه نخ باشد پارگی را در آنجا بگیرید و به آرامی و صحیح نیمچه نخ را پیوند بزنید.

چنانچه نیمچه نخ از سر بوبین پاره شده باشد با استی سر نیمچه نخ را از بالا گرفته و از داخل لوله پروانه

عبور دهید بعد از خروج از سر دیگر پروانه به دور انگشتی پیچیده و به نیمچه نخ سر بوبین پیوند بزنید.

با توجه به زمان پر شدن بوبین و زمان نزدیک شدن داف چنانچه داف دستی باشد، بوبینهای خالی را آماده بارگذاری نمایید.

بعد از توقف ماشین و کنار زدن انگشتیها و پایین آمدن میز فلایر، به آرامی بوبینهای پر را از روی دوک بردارید و روی چرخ مخصوص حمل و نقل بگذارید.

بوبین خالی را پس از تمیز کردن روی دوک بگذارید و سر نیمچه نخ را که کنار انگشتی روی سر بوبین در محل خاصی که چسبندگی دارد بگذارید و با تک استارت دو یا سه دور نیمچه نخ را روی بوبین خالی بپیچید.

بعد از اطمینان از عملکرد صحیح، ماشین را استارت کنید. بعد از چند لحظه با دور تند فعل خواهد شد.

نکته
زیستمحیطی



همواره ماشین را تمیز نگه دارید.

روغن‌ها و گریس‌های اضافی را در فاضلاب نریزید و در جای خاصی نگهداری کنید.

مواظب چرخ‌دنده‌های دستگاه باشید.


از ماسک استفاده کنید.

ارزشیابی شایستگی کار با ماشین نیم تاب (فلایر)

<p>استاندارد عملکرد: لاگر کرده نیمچه نخ از طریق کشش و پرزگیری و کامپکتینگ</p>																															
<p>شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی و فلایر مواد مصرفی: بوبین نیمچه نخ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه فلایر و تجهیزات استاندارد و آمده به کار تجهیزات ایمنی فردی: جعبه کمک های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز</p>																															
<p>شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده سازی بانکه فتیله، توزین بانکه ها و بوبین نیمچه نخ، انجام محاسبات، نقل و انتقال بانکه های فتیله و بوبین نیمچه نخ</p>																															
<p>نمونه و نقشه کار:</p>																															
<p>ابزار ارزشیابی: ۱- پرسشن ۲- مشاهده ۳- نمونه کار</p>																															
<p>ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: دستگاه فلایر و ابزار تنظیمات، باسکول، ترازو های صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند لیفتراک، تسمه نقاله، تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2e0d2; text-align: center;">ردیف</th> <th style="background-color: #f2e0d2; text-align: center;">مرحله کار</th> <th style="background-color: #f2e0d2; text-align: center;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="background-color: #f2e0d2; text-align: center;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td style="text-align: center;">تغذیه بانکه و عبور فتیله و رساندن به غلتک های کشش</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">راه اندازی و کار با ماشین نیم تاب</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td style="text-align: center;">انتقال حرکت و عبور نیمچه نخ از پروانه و شروع پیچش نیمچه نخ</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td style="text-align: center;">روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">میانگین نمرات</td></tr> </tbody> </table>				ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	تغذیه بانکه و عبور فتیله و رساندن به غلتک های کشش	۱		۲	راه اندازی و کار با ماشین نیم تاب	۲		۳	انتقال حرکت و عبور نیمچه نخ از پروانه و شروع پیچش نیمچه نخ	۱		۴	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱		۲	شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	*		میانگین نمرات			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																												
۱	تغذیه بانکه و عبور فتیله و رساندن به غلتک های کشش	۱																													
۲	راه اندازی و کار با ماشین نیم تاب	۲																													
۳	انتقال حرکت و عبور نیمچه نخ از پروانه و شروع پیچش نیمچه نخ	۱																													
۴	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱																													
۲	شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	*																													
میانگین نمرات																															
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>																															

پودمان ۵

تمام تاب و بوبین پیچ

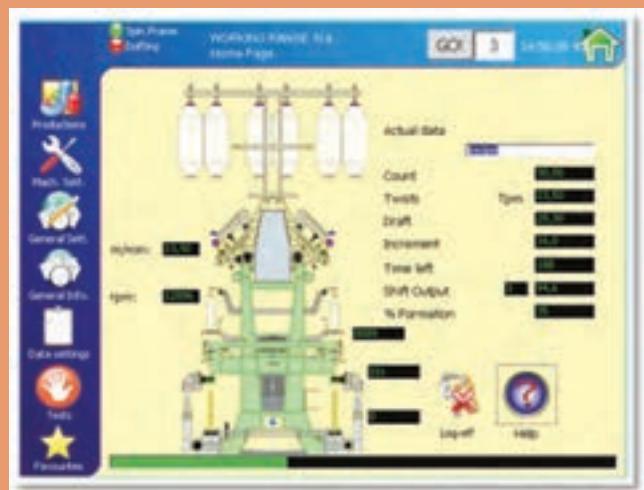

واحد یادگیری ۱

رینگ (تمام تاب)

شاپیستگی‌های فنی

تغذیه نیمچه نخ به بخش تغذیه و قسمت‌های کشش و عملیات پیچش نخ دور بوبین، اجرای میزان تاب و میزان شیب‌ها و طول پیچش بوبین، تعیین وزن بوبین، تعیین میزان تاب در نیمچه نخ و در ماشین بوبین پیچی هنرجو باید پس از کنترل نخ‌های ورودی آنها را در محل تغذیه قرار دهد و پس از تولید بوبین، آنها را جمع‌آوری نماید و پس از کنترل به بخش بسته‌بندی ارسال کند.

استاندارد کار

پس از اتمام پودمان انتظار می‌رود هنرجو بتواند وظایف زیر را انجام دهد:

کنترل و انتقال بوبین‌های نیمچه نخ به قسمت تغذیه ماشین تمام تاب، عبور نیمچه نخ‌ها از راهنمایها و قسمت کشش، تاب دادن با دست و عبور نخ از راهنمای شیطانک و سپس پیچش نخ دور ماسوره، جمع‌آوری ماسوره‌های پر و جایگزینی ماسوره خالی، کنترل نخ‌های تولیدی و قرار دادن ماسوره‌های پر در مخزن تغذیه بوبین پیچی، تعیین کشش نخ در مراحل پیچش، برداشتن بوبین‌های پرشده و جایگزینی بوبین خالی، روانکاری و نگهداری ماشین بوبین پیچی.

در ادامه مسیر تبدیل الیاف به نخ، آخرین ماشینی که جهت ریسیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، ماشین تمام تاب یا رینگ است. با توجه به نوع مصرف نخ، نیمچه نخی که به ماشین رینگ تغذیه می‌شود در سیستم کشش نازک‌تر می‌شود و با ظرفت مشخص (نمره نخ)، تاب مشخص و استحکام مشخص به نخ تبدیل می‌گردد. در شکل ۱ یک نوع ماشین رینگ نشان داده است.

وظایف ماشین رینگ


ماشین رینگ به منظور تحقق اهداف زیر طراحی و ساخته شده است:

- الف) کم کردن چگالی نیمچه نخ تغذیه شده، جهت ریسیدن به نمره نهایی نخ موردنظر
- ب) استحکام بخشیدن به رشتہ الیافی که از زیر غلتک تولید در ماشین رینگ خارج می‌شود. (از طریق تاب دادن به آن)
- ج) پیچش نخ تولیدی روی بسته‌ای مناسب جهت حمل و نقل، نگهداری و انجام عملیات بعدی

قسمت‌های مختلف ماشین تمام تاب (رینگ)

قسمت‌های اصلی ماشین تمام تاب شامل سه قسمت زیر است:

- ۱ قفسه ماشین رینگ یا قسمت خوراک‌دهنده یا قسمت تغذیه
- ۲ قسمت کشش
- ۳ قسمت محصول‌دهنده و سیستم پیچش نخ روی ماسوره

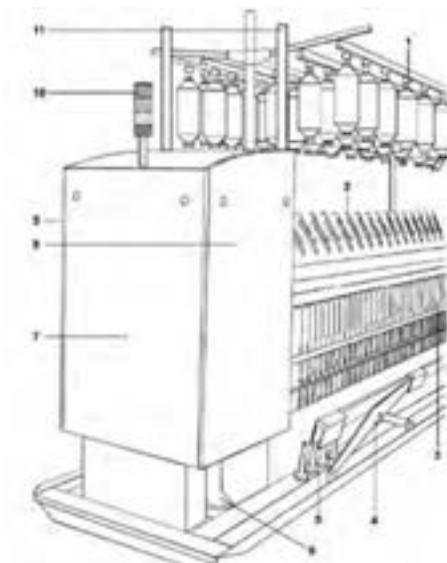

شکل ۲- قسمت‌های مختلف ماشین ریسندگی رینگ



شکل ۱- نمایی از ماشین رینگ

طراحی ماشین ریسندگی رینگ

در شکل ۳ ناحیه طولی که در قسمت مرکز ماشین واقع شده است، در آن عملیات ریسندگی و تولید صورت می‌گیرد و عمدها شامل میز دوک‌ها یا میز عینکی و قسمت کشش می‌باشد که در سرتاسر طول ماشین ادامه دارد. خود این ناحیه مرکزی به چند ناحیه کوچک‌تر با اجزای مشابه تقسیم گردیده است، که اصطلاحاً به آنها Section می‌گویند.

در حد فاصله هر ناحیه یا (Section) ستون‌هایی قرار دارد که علاوه بر نگهداری اجزای بخش‌های میانی، به عنوان تکیه‌گاه و نگهدارنده قفسه بوبین‌ها نیز به کار گرفته می‌شود. بخش مرکزی از دو طرف به دو باکس متصل شده است، یکی از این دو جعبه به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی اختصاص دارد و جعبه دیگر تجهیزات مکانیکی (چرخ دندنه‌ها و مکانیزم‌های حرکتی و کششی) را در خود جای داده است. در ماشین‌های مدرن واحد دافر نیز به بدنه ماشین متصل گردیده است.




شکل ۳- فاصله دو دوک متواالی در دستگاه رینگ

تغذیه ماشین رینگ


در شکل ۴ نمای جانبی از یک ماشین رینگ از بالا تا پایین دستگاه و قسمت‌های مختلف آن شامل:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ۱ پایه دوک | ۶ بوبین گیر تغذیه |
| ۲ بازویی یا تفنگی | ۷ قسمت کششی |
| ۳ شاسی ماشین | ۸ کانال مکش هوا |
| ۴ بازوی دافر اتوماتیک | ۹ دوک |
| ۵ عرض ماشین | ۱۰ عینکی |
| ۶ قفسه‌های بوبین نشان داده شده است. | ۱۱ میز عینکی |

بوبین‌گیر یا bobin holder نگهدارنده معلق گردانی است که بوبین را نگه می‌دارد. هر نگهدارنده بوبین به یک دوک اختصاص دارد.

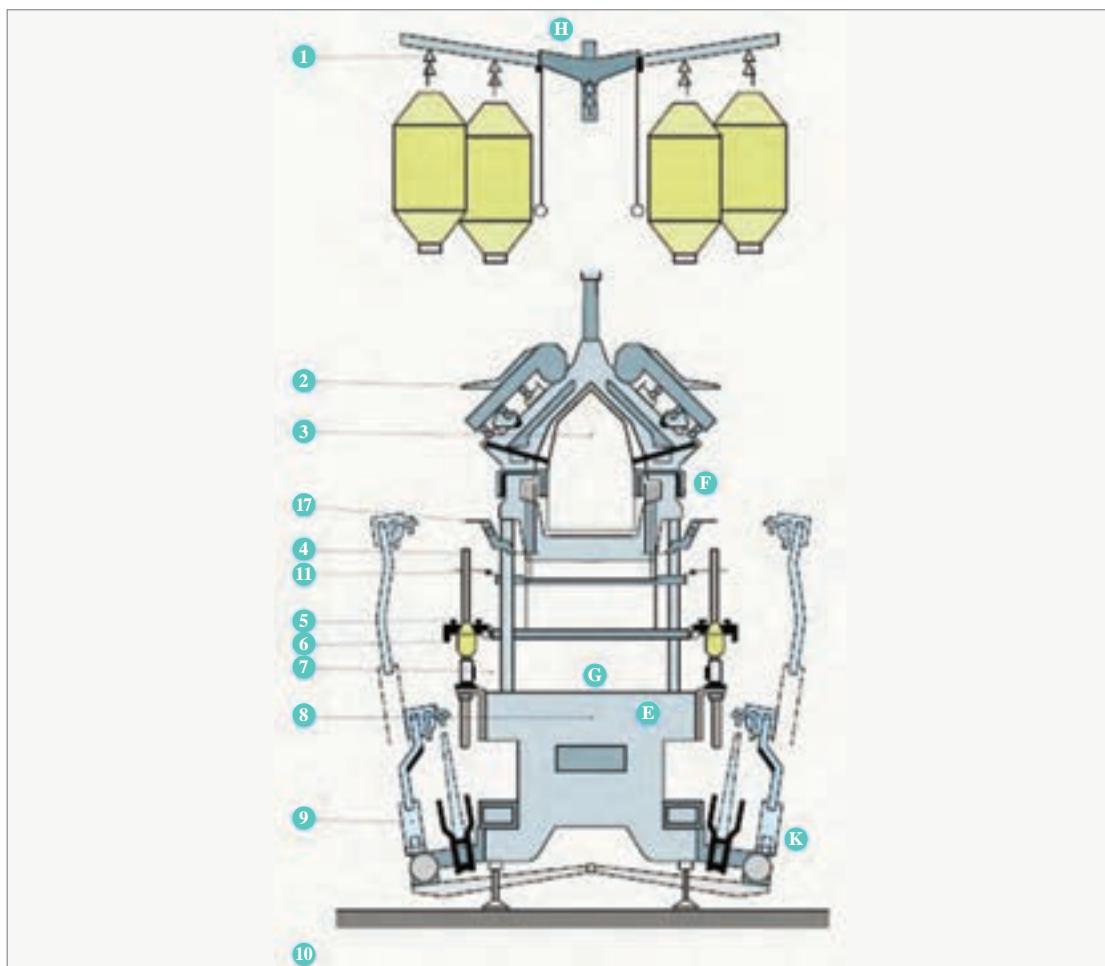

شکل ۴- تصویر جانبی رینگ و قسمت‌های مختلف آن

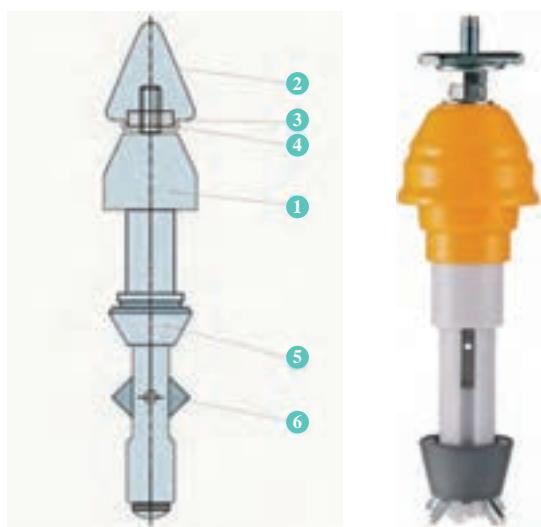

شکل ۵- اجزای نگهدارنده بوبین (bobin holder)

در شکل‌های شماره ۵ و ۶ تصویر نگهدارنده‌ها و اجزای مختلف آن نشان داده شده است.

در شکل ۵ نگهدارنده بوبین در قسمت انتهایی خود دارای تکیه‌گاه فنری است که وظیفه نگهداشتن لوله بوبین نیمچه نخ را به عهده دارد.

وقتی که قسمت بالایی لوله بوبین وارد نگهدارنده می‌شود حلقه نگهدارنده (۵) به سمت بالا می‌رود و تکیه گاه فنری (۶) از محل خود بیرون می‌آید و لوله را نگه می‌دارد. اگر برای بار دوم حلقه نگهدارنده به بالا فشرده شود فنر (۶) جمع شده بوبین، خارج می‌شود.



شکل ۶- جایگاه بوبین‌ها و بوبین‌گیرها روی قفسه ماشین رینگ

بوبین‌های نیمچه نخ که به بوبین‌گیرها آویزان شده‌اند به خوبی دیده می‌شوند. وقتی که نیمچه نخ توسط قسمت کششی، کشیده می‌شود بوبین‌ها به راحتی در جایگاه خود می‌چرخند و عمل تغذیه را انجام می‌دهند.

سیستم کشش

در ماشین رینگ عمل کشش جهت کم کردن چگالی خطی مواد تغذیه شده (نیمچه نخ) و تهییه محصول تولیدی (نخ یک لا) به رینگ اعمال می‌گردد. در اینجا عمل کشش توسط سیستم کشش مناسب صورت می‌گیرد. مواد تغذیه شده به رینگ نیمچه نخ است که در سیستم الیاف کوتاه با نمره انگلیسی مشخص می‌شود. محصول خروجی ماشین رینگ که نخ یک لا می‌باشد، با نمره انگلیسی (Ne) مشخص می‌شود.

معمولًاً افزایش میزان کشش در سیستم کششی، جدول ۱- محدوده عملی میزان کشش در ماشین ریسندگی رینگ

میزان کشش مورد نیاز	نوع الیاف مصرفی
۳۵ تا	پنبه کارد شده
۴۰ تا	پنبه شانه شده
۴۰ تا	پنبه شانه شده و نخهای مخلوط
۴۵ تا	نمرات متوسط
۴۵ تا	نمرات ضخیم
۵۰ الی ۴۵	الیاف مصنوعی

موجب کاهش کیفیت محصول تولیدی می‌گردد؛ لذا محدوده میزان کشش در فرایند ریسندگی تقسیم شده است و بر مبنای مقادیر اعلام شده در کاتالوگ دستگاه می‌باشد. (مانند جدول ۱).

در سیستم کشش ابتدا کشش اولیه بین غلتک‌های اول و دوم سیستم کشش و به مقدار بسیار کم اعمال می‌شود و بعد در مرحله بعدی بین غلتک‌های دوم و سوم کشش اصلی اعمال می‌گردد. در جدول ۲ مقادیر کشش اولیه برای نیمچه نخ تغذیه شده به کشش ماشین رینگ نشان داده شده است.

جدول ۲- مقادیر کشش اولیه در ماشین رینگ جهت نیمچه نخ

میزان کشش اولیه	نوع نیمچه نخ
۱/۱ الی ۱/۴ اغلب این کشش در محدوده ۱/۱۴ الی ۱/۲۵ می‌باشد	نیمچه نخ با تاب معمول و حداکثر کشش کل مورد نیاز ۴۰
۱/۵ الی ۱/۳	نیمچه نخ با تاب بسیار زیاد
۱/۴ الی ۲	نیمچه نخهایی که به کشش کل بیشتر از ۴۰ نیاز دارد

ساختار سیستم کششی ماشین‌های رینگ مدرن

امروزه بدون استثنا کلیه ماشین‌های رینگ دارای یک سیستم کششی سه بر سه و مجهز به آپرون دوبل می‌باشند. این نوع سیستم‌های کشش دارای سه غلتک تحتانی فلزی شیاردار می‌باشند که حرکت از طریق چرخ دنده‌های واسطه به آنها منتقل می‌گردد. روی این غلتک‌های فلزی سه جفت غلتک لاستیکی با سختی مشخص قرار دارد، که غلتک‌های وسط به صورت خاصی هستند که لایه لاستیکی آنها به صورت تسمه متحرک (آپرون) می‌باشد.



شکل ۷- تصویر یک سیستم کششی با مشخصات



شکل ۸- تصویر یک سیستم کششی فنری رینگ




شکل ۹- تصویر واقعی سیستم کششی در رینگ

همان طور که قبلاً گفته شد مواد غذیه ورودی به سیستم کشش رینگ نیمچه نخ است که بعد از کشش یافتن بسیار نازک‌تر شده و به نخ تبدیل می‌گردد؛ یعنی چگالی خطی آن کاهش می‌یابد. واحد اندازه‌گیری برای نیمچه نخ، و نخ در ماشین رینگ نمره انگلیسی (Ne) می‌باشد. در شکل ۹ تصویر واقعی سیستم کشش در رینگ نشان داده شده است. به وضوح دیده می‌شود که نیمچه نخ، چطور در اثر کشش نازک شده است.

در شکل ۹ نمای جانبی از غلتک‌های لاستیکی بالایی و غلتک‌های فلزی شیاردار پایینی در سیستم کششی رینگ دیده می‌شود. در قسمت وسط آنها به جای غلتک لاستیکی از نوار لاستیکی آپرون (Apron) هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین استفاده می‌شود. آپرون نوار لاستیکی به ضخامت یک میلی‌متر و پهنای ۲۵ تا ۳۵ میلی‌متر است که دو سر آن بسته است.

الیاف در حال حرکت به طرف جلو، بین دو آپرون فشرده شده و از لحظه ورود به سیستم کششی تا لحظه خروج از آن، الیاف بین غلتک‌ها و آپرون‌ها کنترل شده حرکت می‌کند. (شکل ۱۰).

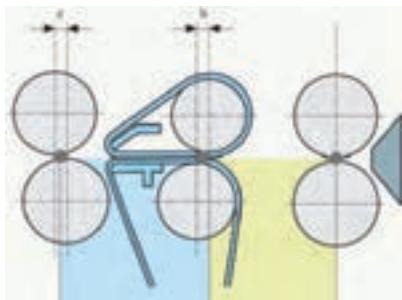

شکل ۱۰- نمای جانبی یک سیستم کشش

در قسمت کشش علاوه بر میزان فشار غلتک‌های رویی بر زیری، فاصله غلتک‌های کشش و سرعت آنها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

غلتک‌های فوقانی در سیستم کشش

غلتک‌های لاستیکی که در سیستم کششی به کار رفته‌اند به صورت دو تکه‌ای و دمبلی شکل می‌باشد، یعنی غلتک‌های لاستیکی روی غلاف فلزی با چسب و با فشار زیاد چسبانده شده‌اند. به روکش غلتک‌های لاستیکی اصطلاحاً، کاتس می‌گویند.

در شکل ۱۱ چند نوع غلتک لاستیکی نشان داده شده است.



شکل ۱۱- غلتک با روکش لاستیکی فوقانی سیستم کشش

جدول ۳- میزان سختی روکش غلتک ها بر اساس درجه Shore

درجه سختی (shore)	نوع روکش
۷۰ الی ۶۰	نرم
۹۰ الی ۷۰	متوسط
بالاتر از ۹۰	زبر

بعد از گذشت ۴۰۰۰ ساعت کار باقیستی آنها را سنگ زنی نمود تا ناصافی روی سطح آنها از بین برود. این کار به کمک دستگاه سنگ زنی انجام می شود. در جدول ۳ نیز میزان سختی روکش ها نشان داده شده است.

جدول ۴- مقادیر پیشنهادی جهت انتخاب سختی روکش های لاستیکی


درجه سختی کاتس جلو باقیستی کمتر از درجه سختی کاتس عقب باشد. (مانند جدول ۴)

درجه سختی(shore)	سختی روکش
۸۵ تا ۸۰	غلتك عقب
۶۵ تا ۶۳	غلتك جلو

بعد از مدتی کارکرد باقیستی روکش لاستیکی غلتک های تغذیه و تولید سنگ زنی شوند.

انواع روش های فشار غلتک های رویی

غلتك های بالایی باقیستی بر روی غلتک های فلزی پایینی فشار بیاورند این کار با کمک بازویی مخصوص صورت می گیرد.

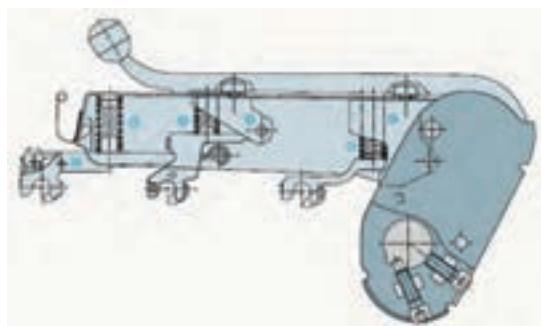


شکل ۱۲- تصویر یک بازویی کششی فنری

فشار بازویی ها به سه طریق تأمین می گردد:
الف) بارگذاری توسط فنر که اکثر سازندگان از این روش استفاده می کنند.

ب) بارگذاری توسط هوای فشرده که از این روش در شرکت ریتر استفاده می شود.

ج) بارگذاری توسط غلتک های مغناطیسی که این روش توسط کارخانه ساکولوئل امریکا به کار می رود.

در روش های الف و ب، جهت بارگذاری به بازویی کششی نیاز است. حرکت باز و بسته نمودن بازویی کششی یا تفنگی از طریق یک اهرم (دسته) صورت می گیرد. در شکل ۱۲ نقاط، محل نصب شافت جفت غلتک های لاستیکی به بازویی فشاردهنده می باشد. فواصل این غلتک ها نسبت به یکدیگر قابل تنظیم است. برای هر کدام از این شافت ها یک فنر وجود دارد. (۴، ۵ و ۶). در بازویی ساخت شرکت SKF آلمان فشار فنر به سهولت در سه مرحله و با کمک کلید مخصوصی زیاد و کم می شود و میزان فشار در هر مرحله با رنگ خاصی مشخص شده است.

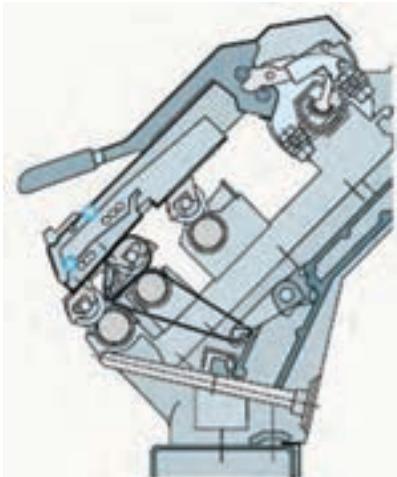

شکل ۱۳- سیستم بازویی کششی با فشار هوا

در شکل ۱۳ سیستم بازویی پنوماتیکی (فشار هوا) از شرکت ریتر دیده می شود.

تنظیم سیستم کششی ماشین رینگ

در سیستم کشش ماشین رینگ دو نوع تنظیم وجود دارد.

الف) تنظیم فواصل بین غلتکها


ب) تنظیم فشار غلتکها

الف) تنظیم فواصل بین غلتکها:

با توجه به طول الیاف، فواصل بین غلتکها کمی تغییر داده می شود، نه آنقدر فاصله زیاد باشد که الیاف هنگام عبور از غلتک اول به دوم پراکنده گردد و نه آنقدر کم باشد که هر دو سر الیاف در یک لحظه زیر غلتکها بماند، که این امر باعث پارگی الیاف می شود. این تنظیمات با ابزار خاصی انجام می گیرد.

ب) تنظیم فشار غلتکها:

در غلتکهایی که فشار فنر روی آنهاست، مقدار فشار هر کدام از فنرها به وسیله پیچاندن با آچار آلن زیاد و کم می شود و دارای چند رنگ است که هر رنگ نشان دهنده مقدار فشار فنر است معمولاً رنگ سفید بدون فشار، رنگ سبز فشار متوسط و رنگ قرمز فشار ماقزیم را وارد می کند.

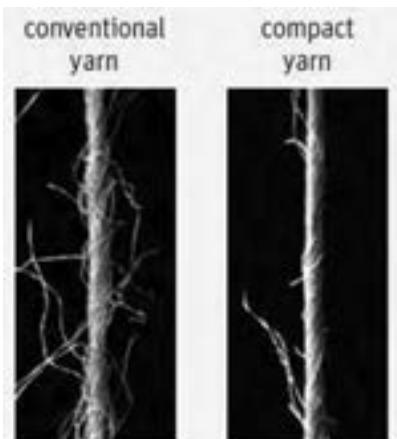


شکل ۱۴- مقایسه نخ رینگ و نخ متراکم شده رینگ

نوآوری در سیستم کشش


در این سیستم‌ها تلاش روی متراکم نمودن الیاف حین خروج از سیستم کششی متمرکز شده است. نخهای حاصله به نام نخ کامپکت (Compact) یا نخ متراکم شناخته شده است.

در شکل ۱۴ دو نخ معمولی رینگ و نخ کامپکت نشان داده شده است. تولید نخ متراکم شده از طریق متراکم نمودن الیاف در ناحیه خروجی سیستم کششی؛ یعنی جایی که مثلث ریسندرگی در آنجا تشکیل می گردد، صورت می گیرد.

از روش‌های معمول برای به وجود آوردن این الیاف متراکم، ایجاد مکش در ناحیه غلتک جلویی کششی است که در اینجا از لوله‌های مکش قوی، غلتک‌های مشبک، آپرون‌های مشبک ویژه و مغناطیس استفاده می‌شود. در شکل ۱۵ در آن لوله‌های مکنده دوبله الیاف ریز و گرد و غبار به خوبی مشاهده می‌شود. در شکل ۱۶ غلتک مشبکی که در تولید نخ کامپکت شرکت ریتر به کار رفته است، مشاهده می‌شود. مکش هوا در سوراخ‌ها جریان دارد. ضمناً این نوع غلتک‌ها، الیاف ریز و گرد و غبار را جذب می‌کنند. این غلتک‌ها با توجه به نمره نخ در دو نوع ساخته شده‌اند که در شکل ۱۶ نشان داده شده است، که یکی از آنها دارای سطح صاف و دیگری دندانه‌دار است.

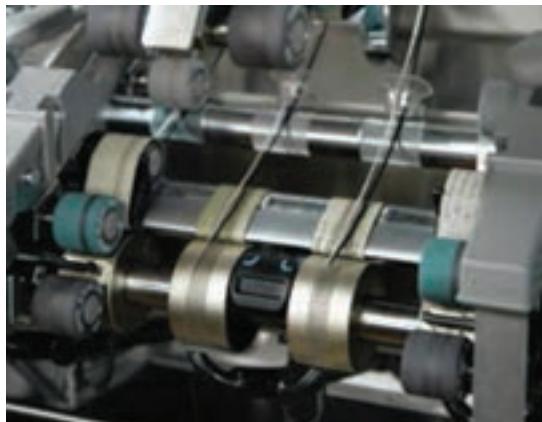

شکل ۱۶- یک واحد غلتک مشبک کشش رینگ (کامپکت)

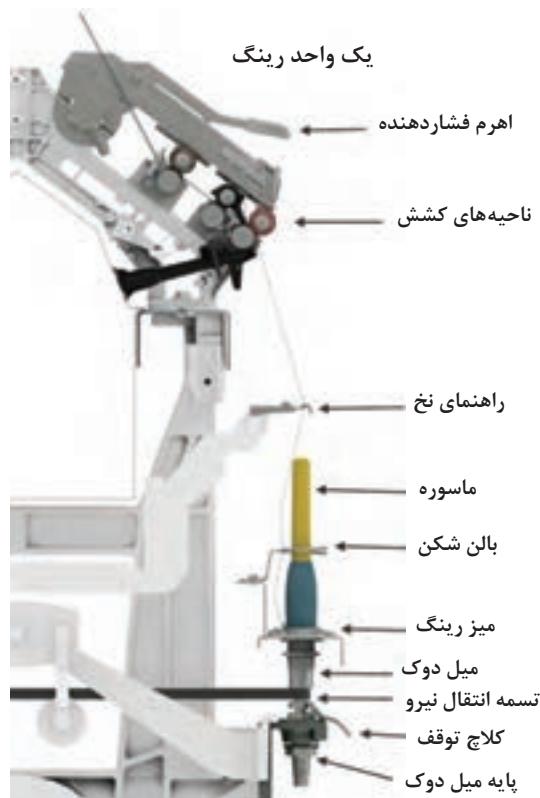

شکل ۱۵- واحد تولید نخ کامپکت شرکت ریتر و انواع لوله مکنده

شرکت زینسر آلمان با استفاده از آپرون‌های ویژه و مشبك، سیستم مکش و تراکم الیاف را به وجود آورده است که با نام کامپکت ۳ شناخته شده است. در شکل ۱۷ تکنولوژی نخ کامپکت نشان داده شده است.




شکل ۱۷-سیستم کامپکت



شکل ۱۸-آپرون مشبك
سیستم کامپکت

در شکل ۱۸ آپرون مشبك سیستم کامپکت نشان داده شده است.

انتقال حرکت به واحد کشش در ماشین‌های جدید از طریق سرو موتور و کنترل پردازشگر انجام می‌گیرد و مقدار کشش در هر ناحیه، به طور اتوماتیک محاسبه می‌شود و بر روی نمایشگر دستگاه نمایش داده می‌شود (شکل ۱۹).

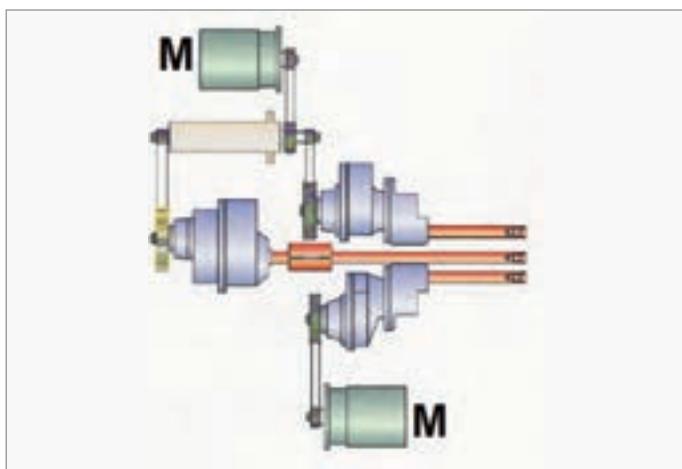


شکل ۱۹-انتقال حرکت قسمت کشش



شکل ۲۰- محل عبور نخی از بین شیطانک و عینکی می‌گذرد

۴ تاب دادن نخ

الیاف بعد از خروج از قسمت کشش چون نازک شده است، بسیار ضعیف می‌باشد و برای اینکه پاره نشود، باید به آن تاب داد. عمل تاب دادن به وسیله حرکت دورانی شیطانک صورت می‌گیرد. شیطانک روی عینکی، حرکت دورانی دارد. چون نخ بین شیطانک و عینکی قرار می‌گیرد (شکل ۲۰) لذا بخشی از الیاف که بین غلتک تولید و شیطانک قرار می‌گیرد تاب می‌خورد.

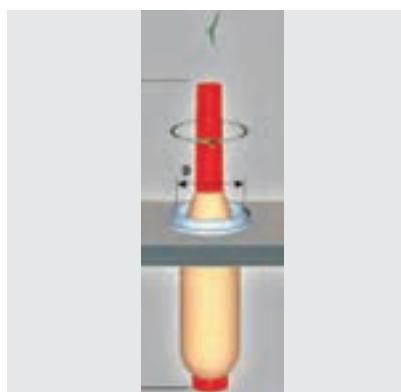

شکل ۲۱- نحوه تاب دادن نخ

در شکل ۲۱ نیز مقداری از نخ که در حال تاب خوردن است دیده می‌شود. باید توجه داشت که نخ به سرعت در حال پیچش روی ماسوره است و فقط زمان اندکی برای تاب خوردن فرصت دارد.



شکل ۲۲- راهنمای حلقه کنترل بالون و صفحه جداکننده و ماسوره نخ

صفحات جداکننده

وقتی که نخ پاره می‌شود، چون ماسوره در حال گردش است نخ پاره شده به نخهای مجاور می‌پیچد و باعث پارگی آنها می‌شود برای جلوگیری از این امر بین هر دو دوک مجاور یک صفحه فاصله‌گذار که از جنس آلومینیوم یا پلاستیک است گذاشته شده است. در شکل ۲۲ هم‌زمان دم خوکی، حلقه کنترل بالون و صفحه جداکننده و ماسوره نخ نشان داده شده است.

۵ رینگ (عینکی)



شکل ۲۳- یک نوع رینگ

عینکی یا رینگ حلقه‌ای است فلزی که تک به تک و به تعداد دوک‌های یک رینگ روی میز رینگ نصب می‌شود و ماسوره از درون آن می‌گذرد. نخی که تولید شده است به کمک یک قطعه فلزی بسیار کوچک به نام شیطانک (که روی محیط رینگ می‌تواند به طور آزاد بگردد) روی ماسوره پیچیده می‌شود. شکل ۲۳ یک عینکی را نشان می‌دهد. (منظور از رینگ همان عینکی است) هرچه نخ ضخیم‌تر باشد، باید از عینکی بزرگ‌تری استفاده کرد.

سطح مقطع رینگ‌ها نیز دو گونه است: یا متقارن یا نامتقارن، رینگ‌های متقارن یا استاندارد فضای بیشتری برای عبور نخ دارند و از انواع مختلف شیطانک روی آنها می‌توان استفاده نمود. عینکی‌ها با مواد نیکل، کروم و غیره آبکاری و روکش می‌شوند که مقاومت سایشی آنها بالا برود و اصطکاک کمتری با شیطانک داشته باشند.

۶ شیطانک

شیطانک قطعه‌ای فلزی کوچک است که روی عینکی نصب می‌شود و بر اثر فشار نخی که از زیر آن می‌گذرد، راحت و روان می‌تواند روی محیط عینکی گردش کند. وظیفه شیطانک اعمال تاب به نخ و پیچیدن نخ روی ماسوره‌ای که بر روی دوک نصب شده است، می‌باشد. چون در ریسندگی انواع نخ از انواع الیاف در نمرات مختلف ریسیده می‌شود، لذا جنس و نمره شیطانک نیز باید مناسب با نمره نخ مورد نظر و جنس الیاف به کار رفته باشد. علاوه بر آن شیطانک‌ها از نظر جنس، شکل، وزن، مواد اولیه، سطح مقطع، عملیات تکمیلی روی آن و فضای عبور نخ با یکدیگر متفاوت می‌باشند. شیطانک و رینگ دو عنصر جدانشدنی از هم هستند. سختی فلز به کار رفته در شیطانک بایستی نرم‌تر از فلز به کار رفته در عینکی باشد، که باعث خوردگشتن آن نشود. شیطانک‌ها عمر مفیدی دارند (معمولاً ۵۵ روز کاری) وقتی که عمر آنها تمام می‌شود، چنانچه آن را تعویض نکنید، هم نخ تولیدی را خراب می‌کند و هم عینکی را معیوب می‌سازد؛ لذا بایستی در زمان مقرر آن را تعویض نمود. این کار به کمک ابزارهای خاصی صورت می‌گیرد. ابزار خارج ساختن شیطانک و جا انداختن شیطانک در شکل ۲۵ نشان داده شده است.




شکل ۲۵- ابزار خارج کردن یا انداختن شیطانک روی عینکی



شکل ۲۴- شیطانک

شکل سطح مقطع شیطانک نیز اهمیت زیادی دارد. در شکل ۲۶ (بالا) چند نوع سطح مقطع شیطانک نشان داده شده است.

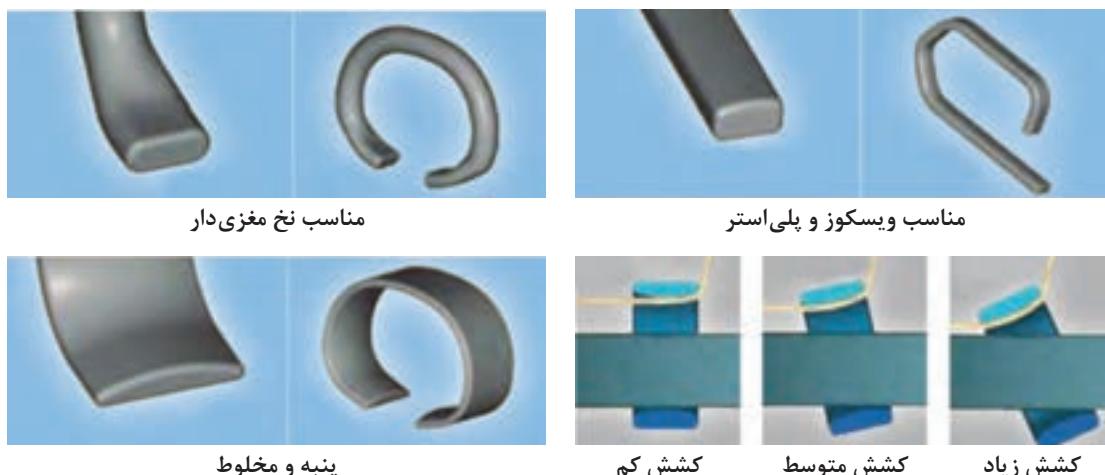

شکل ۲۶- انواع سطح مقطع شیطانک و میزان کشش نخ

مقدار کشش نخ روی شیطانک بسیار مهم است و در شکل ۲۶ (پایین) سه وضعیت را مشاهده می‌کنید که وضعیت وسط مناسب می‌باشد.


۷ پیچش نخ روی ماسوره

بعد از کشش نخ و خارج شدن آن از زیر غلتک تولید، با استی روش پیچیده شود تا قابل استفاده باشد، برای این کار نخ از روی مجموعه رینگ (عینکی) و شیطانک می‌گذرد و روی ماسوره‌ای مقوای یا پلاستیکی پیچیده می‌شود. در شکل ۲۷ (راست) چند ماسوره پلاستیکی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۷- انواع ماسوره پلاستیکی رینگ و انواع اسپیندل رینگ

ماسوره روی دوک فلزی (اسپیندل) نصب می‌شود که بعد از پرشدن هر داف با ماسوره خالی جابه‌جا می‌شود. در شکل ۲۷ (چپ) چند نوع دوک فلزی رینگ دیده می‌شود.

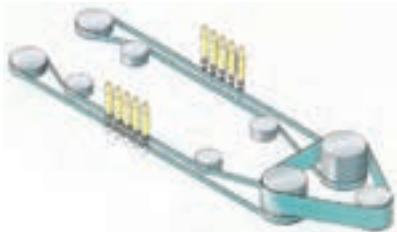

شکل ۲۸- نحوه چرخش نوار به دور پولی اصلی برای گردش دوک‌ها

در ماشین‌های مدرن دوک به شکل مخروط ناقص از فلز سبکی مانند آلومینیوم ساخته شده است و ماسوره روی آن قرار می‌گیرد. انتهای پایین دوک حلقه‌ای است که روی یاتاقانی نصب شده است. قسمت بیرونی حلقه محل تماس و عبور تسممه محرك دوک می‌باشد. روش‌های به حرکت درآوردن دوک به طور کلی از سه روش برای به حرکت درآوردن دوک استفاده می‌شود.

- ۱ محرك‌های نواری گروهي
- ۲ محرك‌های تسممه‌اي سراسري
- ۳ محرك‌های مستقيمي

در محرك‌های نوع سوم برای به حرکت درآوردن هر دوک یک موتور مستقل در نظر گرفته شده است.


ساختمان ماسوره

ماسوره عبارت است از بسته تولید شده توسط ماشین ریسنده‌گی رینگ (شکل ۳۰)


هر ماسوره پر دارای سه قسمت کاملاً متمایز از یکدیگر می‌باشد که عبارت‌اند از:

بخش تحتانی که دوار و کاسه‌ای شکل است: A از نوع پر شده بخش میانی که به فرم استوانه است: قسمت Z از نوع پر شده بخش فوقانی که مخروطی شکل است: قسمت S از نوع پر شده چگونگی پرشدن ماسوره از آن جهت مهم است که اگر بسته ماسوره درست پیچیده نشده باشد در آن صورت به راحتی ریزش می‌کند و نخ‌های آن در هم می‌شوند.

در شکل ۳۱ نحوه پرشدن ماسوره نخ و ماسوره کامل را مشاهده می‌کنید.

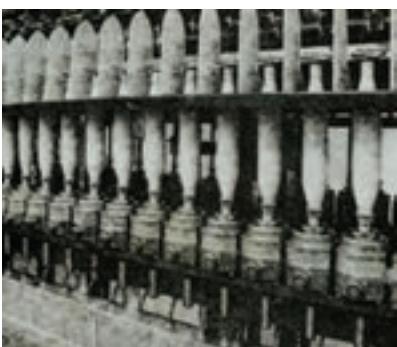


شکل ۲۹- محرك‌های مستقيمي الکتروموتوری

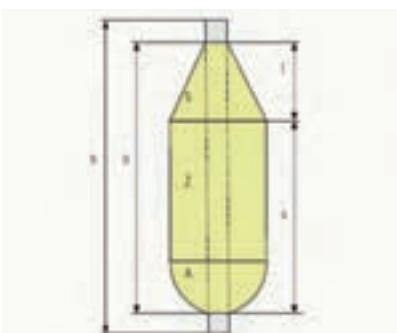

شکل ۳۰- ساختمان ماسوره نخ



شکل ۳۱- نحوه پیچش ماسوره

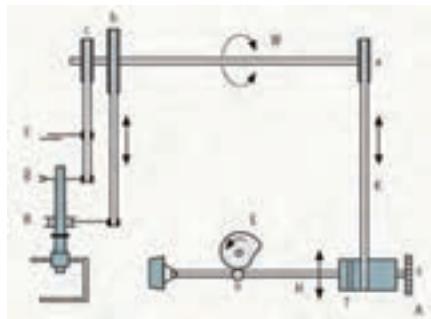

شکل ۳۲- چگونگی حرکت میز رینگ

ساخته‌مان ماسوره نخ با مکانیزم‌های بسیار پیچیده‌ای که حرکات مختلفی را به میز عینکی و شافت دم خوکی‌ها و راهنمای حلقه‌ای که دارای حرکت بالا و پایین می‌باشند را می‌دهد. شکل ۳۲ بعد از پرشدن ماسوره آنها را داف می‌کنند تا مرحله بعدی پرشدن ماسوره شروع شود.

تمام مراحل فوق برای پر کردن ماسوره‌های رینگ در یک بار داف و تکرار مکرر آن می‌باشد. بعد از پرشدن ماسوره از نخ بایستی آنها را داف نمود. برای انجام داف دستی معمولاً گروه دافر که متتشکل از چند نفر است تشکیل می‌شود. برای داف کردن به صورت دستی کارهای زیر را بعد از خاموش شدن دستگاه رینگ و پایین آمدن میز عینکی و کنار رفتن دم خوکی و صفحات جداکننده (سپراتور) انجام دهید:

- ۱ چرخ حاوی ماسوره‌های خالی را به کنار ماشین رینگ بیاورید.
- ۲ چرخ خالی دیگری را جلوتر بگذارد.
- ۳ ماسوره‌های پر شده را به کمک تیم دافر از روی اسپیندل خارج کنید و داخل چرخ ببریزید.
- ۴ ماسوره‌های خالی را جایگزین ماسوره‌های پر بنمایید.
- ۵ بعد از اتمام این کار رینگ را مجدداً استارت بزنید.
- ۶ نخ پارگی‌های احتمالی را بگیرید.
- ۷ چرخ حاوی نخ‌های داف شده را بعد از توزین به قسمت بوبین پیچی ببرید

اتوماسیون یا اتوماتیک کردن بعضی از کارها در ماشین رینگ

تعدادی از عملیات در ماشین رینگ وجود دارد که قابلیت اتوماتیک شدن را دارند. این عمل باعث کم کردن هزینه و سرعت عمل و راندمان بالاتر می‌گردد. بعضی از این عملیات عبارت‌اند از:

- ۱ حمل و نقل بسته‌های نیمچه نخ (انتقال بوبین نیمچه نخ از ماشین فلایر به ماشین رینگ) بعد از پرشدن بوبین‌های نیمچه نخ در ماشین فلایر، این بوبین‌های پر توسط سیستم انتقال اتوماتیک و روی ریل خاصی به ماشین‌های رینگ منتقل می‌شود تا در رینگ مورد استفاده قرار گیرد. در شکل ۳۳ سیستم‌های انتقال نشان داده شده است.



شکل ۳۳- انتقال اتوماتیک بوبین‌های نیمچه نخ از فلایر به رینگ و جمع آوری ماسوره‌ها



شکل ۳۴

در شکل ۳۴ انتقال بوبین برای قفسه‌ها گروهی می‌باشد که برای هر تعداد ماشین رینگ که یک نوع نخ را تولید می‌کند، مناسب است. در این سته‌ها نیمچه نخ به صورت گروهی از هر ماشین فلایر به ماشین‌های رینگ انتقال می‌یابد. برای هر قفسه رینگ یک ریل در نظر گرفته شده است.



شکل ۳۵-مراحل داف اتوماتیک در ماشین رینگ و مراحل آن

این سیستم (توزيع گروهی) برای کارخانه‌هایی که تولیدات متنوع دارند مناسب است.

۲ تعویض اتوماتیک بوبین‌های نیمچه نخ در قفسه ماشین رینگ

۳ تغذیه اتوماتیک نیمچه نخ و پیوند زدن نیمچه نخ پاره شده

۴ متوقف ساختن تغذیه نیمچه هنگام نخ پارگی: اتوماتیک کردن این عمل به واسطه جلوگیری از افزایش ضایعات ماشین بسیار مفید خواهد بود. امروزه تجهیزات مورد نیاز این عملیات در دسترس قرار دارند.

۵ تعویض اتوماتیک ماسوره‌های پر شده رینگ با ماسوره‌های خالی:


این عملیات به نام داف اتوماتیک می‌باشد و در شکل ۳۵ نشان داده شده است. این عملیات مطابق شکل صورت می‌گیرد. عملیات داف اتوماتیک از اهمیت زیادی برخوردار است. چون داف کردن ماسوره‌های پر و جایگزینی آنها با ماسوره‌های خالی زمان بر و نیرو بر می‌باشد، لذا جهت کاستن هزینه‌های نیروی انسانی، بالا بردن راندمان ماشین و جلوگیری از توقف ماشین هنگام داف دستی، اتوماتیک کردن این عمل مهم است. امروزه به طور گسترده در ماشین‌های ریسندگی رینگ به کار برده می‌شود.



به کمک تصاویر شکل ۳۵ شرح دهید که عمل داف اتوماتیک چگونه انجام می‌شود.



شکل ۳۶- تمیزکننده سیار با دمنده‌ها و مکنده‌های روی آن

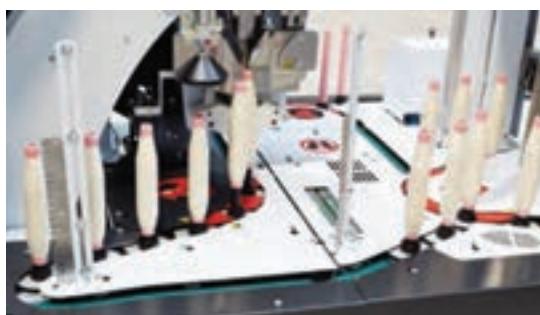

شکل ۳۷- ماسوره‌های رینگ در حال تغذیه به اتوکنر

تمیزکننده سیار روی ماشین

تمیز کردن و دور ساختن پرزهای معلق و پرزهای نشسته روی ماشین رینگ توسط تمیزکننده سیار انجام می‌شود. در شکل ۳۶ نمای جانبی یک تمیزکننده سیار که در طول رینگ و دو طرف آن است، دیده می‌شود. عواملاً چندین رینگ با یک تمیزکننده سیار که روی ریل‌های خاصی حرکت می‌کند، تمیز می‌شوند. ضایعات جمع‌آوری شده در انتهای هر بلوك داخل ظرف مخصوصی ریخته می‌شود که بعد از پایان هر شیفت جمع‌آوری می‌گردد.

انتقال ماسوره پر شده به واحد بوبین‌پیچی

بعد از داف شدن ماشین رینگ که به ماشین اتوکنر لینک شده است، ماسوره‌ها به صورت اتوماتیک روی ریل خاصی به طرف ماشین اتوکنر منتقل می‌گردد. (شکل ۳۷)

خنک کردن اجزای ماشین


ماشین‌های جدید با سرعت بسیار بالایی کار می‌کنند. سرعت با سایش و اصطکاک همراه است و در نتیجه گرما ایجاد می‌شود. گرمای زیاد برای اجزای ماشین خطرناک است.



گرما برای چه قطعاتی و چه خطری دارد؟ با یک مثال موضوع را روشن کنید.

یک کارخانه ساخت ماشین رینگ برای خنک کردن از روش زیر استفاده کرده است، آن را شرح دهید.

خنک کردن موتورها با جریان مایع

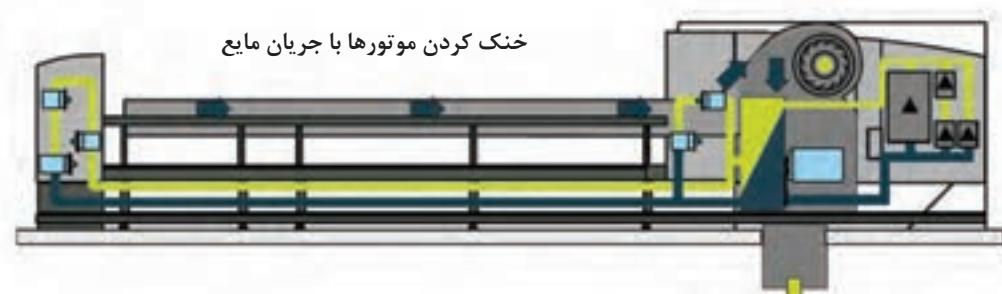

مکش مرکزی

سروپس و نگهداری ماشین رینگ

سروپس و نگهداری هر ماشین رینگ شامل دو قسمت است.

الف) تمیز کاری و نظافت

ب) روغن کاری و گریس زنی و تعویض قطعات

نظافت روزانه توسط پرسنل خاص یا نظافت چی ماشین با دست و یا با وسایل خاص صورت می‌گیرد. مثلاً ضایعات پرز نمدی شده روی ماهوتوی غلتک رینگ، بایستی حتماً به صورت دستی انحام شود. و بعضی نظافت‌ها با ابزاری به نام تمیز کننده تفنگی شکل (رول پیکر) صورت می‌گیرد. این وسیله دارای ماشه‌ای است که به شافت فلزی سر آن وصل است. در سر این شافت قطعه‌ای پلاستیکی غیرصیقلی است که با دوران حول محور دستگاه، الیاف و پرزهای روی قسمت‌های مختلف ماشین را به خود می‌پیچد.

قسمت دوم سروپس و نگهداری، شامل روغن کاری و گریس زنی به نقاط متحرک و بلبرینگ‌های مختلف ماشین می‌باشد. این روغن زدن و گریس زدن طبق دستورالعمل خاص شرکت سازنده ماشین صورت می‌گیرد.

بعضی از نقاط روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه سروپس می‌شوند. گریس توسط ابزاری به نام گریس پمپ به قطعات ماشین تزریق می‌گردد. (با گریس یا روغنی که از طرف شرکت سازنده معرفی شده است. گریس دوره روغنکاری بر حسب شرایط و نوع روغن متفاوت است. گریس پمپ نباید دارای هوا باشد.)

گریس کاری باید طوری انجام شود که مطمئن شوید گریس قبلی کاملاً خارج شده است و گریس جدید جای آن را گرفته است.



شکل -۳۸- تمیز کننده ماشه‌ای (رول پیکر)
جهت پرزگیری ماشین رینگ و ماشین‌های دیگر



شکل -۳۹- گریس خور دگریس پمپ

پارگی نخ در فرایند رسیندگی

نخ پارگی که راندمان ماشین را مشخص می‌کند به دو دلیل تکنولوژی یا نقص در ماشین به وجود می‌آید.

الف) عیوب تکنولوژی:

۱ تاب نامناسب: یکی از دلایل عدمه نخ پارگی کم بودن تاب نخ تولیدی است چنانچه تاب اضافه شود، پارگی به آسانی برطرف می‌شود.

۲ نایکنواختنی زیاد نیمچه نخ: تاب زیاد نیمچه نخ و عدم اختلاط کامل در مراحل قبل موجب نایکنواختنی نخ و نخ پارگی می‌شود.

۳ پیچش نامناسب نیمچه نخ روی بوبین: تغییرات کششی هنگام عملیات پیش، موجب نخ پارگی می‌شود.

۴ نامناسب بودن تنظیم غلتک‌ها: تنظیم نادرست فواصل غلتک‌ها و یا تغییر در بعضی از خصوصیات الیاف مصرفی از جمله طول آنها از مواردی هستند که موجب نامناسب شدن فواصل غلتک‌ها و سبب نخ پارگی می‌شود.

۵ کشش نامناسب در ناحیه عقب سیستم کششی: این مسئله به واسطه تغییر تاب در نیمچه نخ مصرفی و یا تغییر در کشش کل به وجود می‌آید.

۶ خارج شدن شیطانک از روی رینگ: زمانی که سرعت شیطانک زیادتر از حد باشد و یا نامناسب انتخاب می‌گردد.

۷ زخمی بودن شیطانک: شیطانک زخمی موجب پارگی مکرر نخ می‌شود.
۸ افزایش بیش از حد سرعت دوک: وقتی سرعت دوک زیاد باشد، کشش نخ بیشتر از استحکام نخ می‌شود و نخ پاره می‌شود.

۹ سنگین بودن شیطانک: اگر شیطانک سنگین انتخاب شود، قطعاً نخ پاره می‌شود.
۱۰ عدم استقرار کامل ماسوره روی دوک: لقی ماسوره باعث نخ پارگی می‌شود.
۱۱ خارج از مرکز بودن رینگ و ماسوره: چنانچه این دو عنصر خارج از مرکز باشند در آن صورت تغییرات کشش باعث نخ پارگی می‌شود.

۱۲ نامناسب بودن شرایط محیط: رطوبت و درجه حرارت باعث افزایش پارگی می‌شوند.

ب) نواقص ماشین

۱ کشیده شدن نیمچه نخ در قفسه ماشین رینگ: این مشکل در اثر عدم کارکرد صحیح نگهدارنده بوبین نیمچه نخ به وجود می‌آید و باستی نگهدارنده بوبین تعمیر یا تعویض گردد.

۲ عدم عبور صحیح و ناکامل مواد تغذیه شده از راهنمای مستقر در پشت سیستم کششی.
۳ پیچش الیاف به دور غلتک‌ها: وقتی که لوله‌های مکنده درست عمل ننماید و یا آنکه روکش غلتک‌ها آسیب دیده باشد.

۴ آسیب دیدن یاتاقان غلتک‌ها: این مسئله باعث می‌شود تا غلتک‌ها موازی یکدیگر حرکت نکنند.
۵ کثیف شدن رینگ‌ها: جمع شدن ضایعات، روغن و غیره روی لبه رینگ سبب از کار افتادن شیطانک و نخ پارگی می‌شود.

۶ شکسته شدن شیطانک
۷ عدم کارکرد صحیح تمیزکننده‌های شیطانک: این قطعه که شیطانک را تمیز می‌کند جلو حرکت شیطانک را می‌گیرد.

۸ تنظیم نامناسب راهنمای نخ: این مسئله موجب اعمال کشش متغیری بر نخ تولیدی می‌گردد که سبب نخ پارگی می‌شود.

۹ نصب غیر افقی رینگ‌ها: این مسئله مانند تنظیم نامناسب راهنمای نخ، موجب اعمال کشش متغیری بر نخ می‌شود.

۱۰ عدم چرخش صحیح دوک‌ها: در اثر کم بودن روغن دوک یا مناسب نبودن غلظت روغن به وجود می‌آید.
۱۱ سرخوردگی نوارها یا تسممه‌های محرک دوک‌ها.

۱۲ خارج شدن نوارها یا تسممه‌های محرک دوک‌ها از محل استقرار خود.



عملیات استارت ماشین رینگ

- ۱ قفسه رینگ را با استفاده از بوبین های نیمچه نخ پر که از فلاپر آورده اید پر نمایید. به هر نگهدارنده بوبین یک بوبین نیمچه نخ آویزان کنید.
- ۲ تمیز کننده سیار روی ماشین رینگ را به حالت خاموش بگذارید که سر نخ آزاد و نیمچه نخ ها را به هم نریزد.
- ۳ سر نخ هر بوبین نیمچه نخ را گرفته و از راهنمای های مربوطه، بدون پیچ خوردن عبور دهید.
- ۴ دسته بازویی کشش را بالا بزنید و سر نخ نیمچه نخ را به صورت تکی از راهنمای اولیه قسمت کشش عبور دهید و به صورت صحیح تا زیر غلتک تولید هدایت کنید.
- ۵ رینگ متوقف را استارت کنید. سر نخ کشیدن کلیه نیمچه نخ ها به کمک چند نفر به صورت گروهی انجام شود. دسته بازویی کشش هر چشم را پایین آورده و سر نخ ماسوره روی رینگ را باز کنید و بعد از عبور از زیر شیطانک و عبور دادن آن از راهنمایی حلقه ای و دم خوکی به نیمچه نخ متصل کنید تا تولید آن چشم شروع شود.
- ۶ بعد از اتمام کار سر نخ و استارت کلیه چشم ها، جهازی را که نخ جدید، مجدداً پاره شده است را دوباره پیوند بزنید.
- ۷ تمیز کننده سیار را فعال نمایید. رینگ تا پر شدن ماسوره ها فعالیت خود را ادامه می دهد.

عملیات داف کردن ماشین رینگ

- ۱ چنانچه ماشین به صورت دستی داف می شود با تکمیل ماسوره ها، اقدام به داف نمودن ماسوره ها به کمک گروه دافر نمایید.
- ۲ چرخ خالی (جهت خالی کردن ماسوره پر) و چرخ پر از ماسوره خالی (جهت جاگذاری بعدی ماسوره ها) را به کمک گروه دافر آماده نمایید.
- ۳ بعد از پایین آمدن میز عینکی ماشین به صورت اتوماتیک متوقف می شود. در این زمان ماسوره های پر را با دست از اسپیندل بیرون بکشید (به طوری که سر نخ کاملاً پاره نشود و جهت پیوند بعدی بماند) و ماسوره خالی را جایگزین نمایید.
- ۴ ماشین را استارت کنید و چشم هایی را که سر نخ آنها پاره شده است را مجدداً به نیمچه نخ متصل کنید و پیوند دهید تا پرشدن دور بعدی ماسوره ها شروع شود.
- ۵ بار دیگر رینگ را دور بزنید و پارگی ها را پیوند بزنید.
- ۶ چنانچه ماشین مجهز به داف اتوماتیک باشد، ابتدا قبل از شروع به کار رینگ آماده سازی لازم را برای داف (زمان داف) را انجام دهید.



همواره از ماسک استفاده کنید.

از گوشی کار در صورت افزایش سرو صدا استفاده کنید.

همواره در صرفه جویی برق و آب کوشایشید.

کلیه پنبه هایی که اضافه می آید را در یک مخزن جداگانه جمع آوری کنید.

به هیچ عنوان الیاف کثیف را به مخزن نریزید.

ارزشیابی شایستگی کار با ماشین تمام تاب (رینگ)

<p>استاندارد عملکرد: کشش نیمچه نخ و تولید نخ</p>	<p>شرایط انجام کار: کارگاه رسندگی و رینگ مواد مصرفی: بوبین نیمچه نخ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات ابزار و تجهیزات: دستگاه رینگ و متعلقات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار تجهیزات ایمنی: جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز</p>																																
<p>ساختهای اصلی استاندارد عملکرد کار: آماده سازی نیمچه نخها توزین بسته های نیمچه نخ و ماسوره ها - انجام محاسبات و نمره نخ نقل و انتقال نیمچه نخها به ماشین و انتقال ماسوره از ماشین</p>																																	
<p>نمونه و نقشه کار: آشنایی با سیستم های کشش و تاب دادن آشنایی با خواص فیزیکی و الگوهای تاب گیری و سیستم های کامپکت</p>																																	
<p>ابزار ارزشیابی: ۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار</p>																																	
<p>ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: دستگاه رینگ و ابزار مربوط به سیستم رینگ و باسکول، ترازووهای صنعتی دقیق، ماشین های بارگیری مانند جعبه های ماسوره پر و خالی، تسمه نقاهه تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق</p>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ردیف</th> <th style="text-align: center;">مرحله کار</th> <th style="text-align: center;">حداقل نمره قبولی از ۳</th> <th style="text-align: center;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td> <td>انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنمایها</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td> <td>راه اندازی ماشین رینگ</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td> <td>کار با ماشین نیم تاب</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td> <td>تشخیص علل پارگی نخ در ماشین نیم تاب</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۵</td> <td>روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری</td> <td style="text-align: center;">۱</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td> <td>شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم</td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">**</td> <td>میانگین نمرات</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو	۱	انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنمایها	۱		۲	راه اندازی ماشین رینگ	۱		۳	کار با ماشین نیم تاب	۱		۴	تشخیص علل پارگی نخ در ماشین نیم تاب	۲		۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱		*	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۲		**	میانگین نمرات			<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.</p>
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو																														
۱	انتقال بوبین نیمچه نخ و عبور از راهنمایها	۱																															
۲	راه اندازی ماشین رینگ	۱																															
۳	کار با ماشین نیم تاب	۱																															
۴	تشخیص علل پارگی نخ در ماشین نیم تاب	۲																															
۵	روانکاری و نگهداری ماشین و تعویض به موقع و تمیز کاری	۱																															
*	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۲																															
**	میانگین نمرات																																

واحد یادگیری ۲

بوبین پیچ AUTOCONER

ماشین رینگ نخ‌های تولیدی خود را روی ماسوره می‌پیچد. اما چون ماسوره‌های حاوی نخ دارای مقادیر بسیار کمی نخ هستند (هر ماسوره حدود ۸۰ تا ۱۵۰ گرم نخ)، حجم و وزن نخ ماسوره، قابل توجه نیست، لذا حمل و نقل به بازار یا از یک سالن به سالن دیگر هزینه بر است. از طرفی ورودی دستگاه‌های بافندگی و رنگرزی بوبین می‌باشد. بنابراین به کمک این دستگاه، تعداد زیادی ماسوره را به یک بوبین تبدیل می‌کنند.

پرسش



در یک ماشین رینگ وزن نخ ماسوره ۸۴ گرم است. برای تهیه بوبین با وزن ۲۸۵۶ گرم، چند ماسوره برای تولید یک بوبین نیاز است؟

ماشین اتوکنر ۵ چشمۀ دارد. هر چشمۀ در یک روز کامل، ۳۲ بوبین تولید می‌کند. برای یک روز چند ماسوره را مصرف می‌کند؟


اهداف بوبین پیچی

- الف) افزایش حجم و وزن بسته نخ (تبدیل ماسوره به بوبین) تا راندمان مراحل بعدی افزایش یابد. (شکل ۴۰).
- ب) تخلیه ماسوره‌ها، جهت استفاده مجدد آنها در ماشین، رینگ.



شکل ۴۰- یک دستگاه اتو کنر اتوماتیک

ج) تمیز کردن نخ‌های یک لا و حذف نمودن نایکنواختی‌های آن

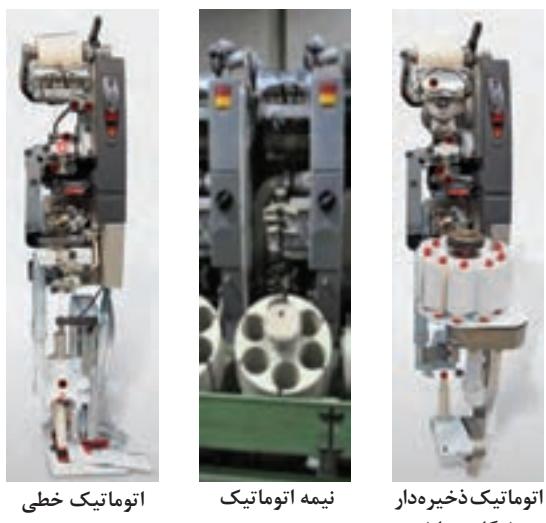

شکل ۴۱- سه نمونه از چشمتهای ماشین اتو کنر متفاوت



شکل ۴۲- دو نمونه مغازین ۶ و ۱۰ تایی

فکر کنید



به نظر شما چطور می‌توان این سرنخها را داخل سوراخ مغازین قرار داد؟



شکل ۴۳- تغذیه دستی

در تصاویر ۴۱ سه نوع اتو کنر را مشاهده می‌کنید.

الف) قسمت تغذیه

قسمت تغذیه، وظیفه تأمین ماسوره را برای دستگاه به عهده دارد. تغذیه ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود.


همان طور که گفتیم اتوکنر یک به یک، ماسوره‌های رینگ را باز می‌کند تا یک بوبین با وزن حدود ۳۰۰۰ گرم را تهیه کند. بخش تغذیه مغازین دایره شکل و دارای چند محل برای قرار دادن ماسوره است. در

شکل ۴۲ دو نمونه مغازین را مشاهده می‌کنید. در وسط مغازین سوراخی وجود دارد که سرنخ‌ها را داخل آن قرار می‌دهند. تا دستگاه به راحتی بتواند سرنخ را پیدا کند.

در روش غیراتوماتیک، اپراتور وظیفه جایگذاری ماسوره‌های پر به جای خالی را به عهده دارد. در شکل ۴۲ تغذیه دستی را مشاهده می‌کنید.



در این ماشین، ماسوره خالی را تخلیه نمی‌کند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟

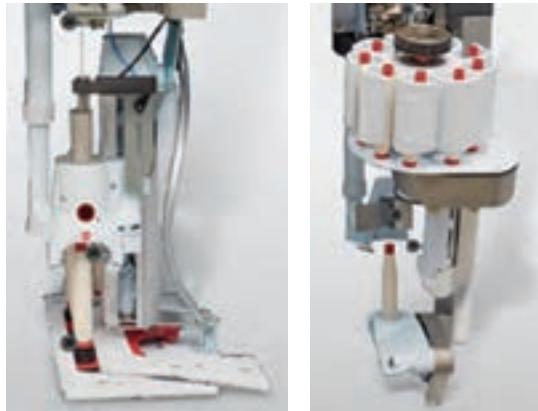

شکل ۴۳- تغذیه اتوماتیک اتوکنر

جایگذاری اتوماتیک ماسوره‌ها

روش اتوماتیک جایگذاری ماسوره پر، برای ماشین‌های ساخت کارخانه‌های مختلف، کمی با هم فرق دارند، ولی در روش اتوماتیک مغازین‌دار، ماسوره‌های خالی به کمک نوار نقاله، تا زیر دستگاه آورده می‌شود و سپس با خالی شدن هر ماسوره، ماسوره جدید، جای آن را می‌گیرد. در شکل ۴۳ تغذیه اتوماتیک به دو روش مغازین‌دار و بدون مغازین را مشاهده می‌کنید.



با دقت در تصاویر شکل ۴۳، روش عملکرد هر یک را شرح دهید.

گره زن و پیوند زن

ماشین‌های قدیمی بوبین پیچ توانایی کنترل نخ را نداشتند و فقط نخ را از روی ماسوره باز می‌کردند و سپس روی بوبین می‌پیچیدند. هر بار که ماسوره تمام می‌شد، اپراتور سر نخ‌ها را به هم گره می‌زد تا دوباره کار پیچیدن ادامه پیدا کند. اما بعدها دستگاهی درست شد که می‌توانست به طور اتوماتیک سر نخ‌ها را پیدا کند و نخ‌ها به هم گره بزند. نخ‌های گره زده شده، در هنگام بافندگی بین اجزای ماشین بافندگی گیر می‌کرد و در نتیجه کار را به طور مداوم قطع می‌کرد، زیرا گره‌ها از نخ ضخیم‌تر بودند و نمی‌توانستند از لابه‌لای شانه بافندگی به راحتی عبور کنند. اما با پیشرفت تکنولوژی، ایده پیوند زدن شکل گرفت. پیوند زدن به این معنی بود که دو سر نخ، توسط جریان هوا تاب بر عکس داده شود و پس از آنکه دو سر نخ لابه‌لای هم قرار گرفت، دوباره تاب می‌دهند و در نتیجه محل پیوند با بقیه نقاط نخ، تفاوت زیادی نداشت. عملیات پیوند زدن شامل مراحل زیر است:

- ۱ دو سر نخ توسط مکش هوا پیدا می‌شود. لازم به ذکر است که در بعضی از اتوکنرها یک سوراخ کوچک در قسمت بالای تغذیه وجود دارد که در اثر مکش هوا، سرهای نخ‌های پاره شده را در خود نگه می‌دارد.
- ۲ به کمک تاب بر عکس سر نخ‌ها از هم باز می‌شود.
- ۳ دو سر نخ باز شده داخل هم قرار می‌گیرد.
- ۴ از طریق چرخش هوا، دوباره به نخ تاب داده می‌شود. این مراحل را در تصویر ۴۴ مشاهده می‌کنید.



۱ گرفتن سرنخ با مکش هوا



۲ کنار هم قرار دادن سر نخ ها



۳ پیچیدن دو نخ و تاب دادن



۴ باز کردن تاب هر دو نخ



۵ پایان پیوند نخ

شکل ۴۴-مراحل پیوند زدن نخ

ب) قسمت کنترل کیفیت و پاکسازی نخ:

بعد از تغذیه ماسوره به ماشین انوکنر، نخ در حین گذر از ماسوره به سمت بوبین، از لبه‌لای قسمت‌های کنترل کننده نخ عبور می‌کند. این کنترل کننده‌ها به یک C.P.U مرکزی وصل هستند. هر واحد (یونیت) خودش دارای کنترل کننده مستقلی است. قبل از مشخصات نخ از قبیل نمره و ضخامت نخ به C.P.U داده شده است. بر حسب نمره نخ و ضخامت نخ مورد نظر، اعدادی در C.P.U تعیین می‌شود، نخ حین عبور از یک مجرای خاص توسط حسگرها، (از بین صفحات خازن عبور کرده و بر حسب ضخامت نخ، ظرفیت خازن تغییر می‌کند) در ادامه، نقاط نازک و ضخیم نخ توسط تیغه‌ای قطع می‌شود، در این فرایند مقدار طولی از نخ که باید حذف شود توسط C.P.U تعیین می‌شود. به وسیله گرهزن یا پیوند زدن، مجدداً بین دو سر جدا شده نخ، پیوند به وجود می‌آید و نایکنواختی نخ برطرف می‌شود. بعد از پیوند زدن نخ، دوباره فرمان ادامه حرکت صادر می‌شود و نخ مجدداً از بین صفحات خازن به حرکت خود ادامه می‌دهد.



شکل ۴۵- کنترل کننده تمیزکننده و قطع کننده نخ

امروزه شرکت‌هایی مانند اوستر سوئیس و لوفه آلمان و ژاپن دستگاه‌های کنترلی بسیار دقیق و سریع را تولید می‌کنند. ضخامت نخ، هنگام عبور با سرعت حتی بالای 1000 m/min در حین عبور از صفحات خازن کنترل می‌شود و فرمان قطع و رفع نایکنواختی صورت می‌گیرد (شکل ۴۵).

پیچش

نخ‌ها پس از عبور از قسمت کنترل به قسمت پیچش می‌روند. قرقره بوبین خالی را روی یک غلتک چرخان می‌گذارند و در اثر چرخش قرقره، نخ نیز به دور قرقره می‌پیچد. نحوه پیچدن در بوبین بسیار مهم است. پیچش نامناسب باعث فروریختن ساختار بوبین می‌شود. از طرفی در هنگام حمل و نقل و رنگرزی، فشار زیادی به این بسته وارد می‌شود. اگر پیچش به درستی انجام نشده باشد به سرعت ساختار بوبین فرو می‌ریزد و در نتیجه کل نخ‌ها، قابلیت استفاده نخواهند داشت. به طور کلی زمانی پیچش نخ، استقامت خوبی خواهد داشت که نخ بر روی قرقره به صورت ضربدری پیچیده شود. در نتیجه نخ باید به طور دائم حرکت رفت و برگشتی را در طول قرقره داشته باشد. این عمل به دو صورت قابل اجرا می‌باشد:

الف) روش تراورس

در این روش نخ توسط یک میله کوچک نوسان کننده (تراورس) هدایت می‌شود تا در محل مورد نظر بپیچد. شکل ۴۶ این نوع پیچش را نشان می‌دهد.

ب) روش درام

در این روش یک غلتک با شیارهای خاص زیر بوبین می‌چرخد و در نتیجه نخ را به محل درست هدایت می‌کند. شکل ۴۷ این روش را نشان می‌دهد.

این کار به وسیله یک سیلندر فلزی که دارای روکش خاص و شیارهای دوبل می‌باشد انجام می‌شود. نخ از داخل شیارها عبور می‌کند. (به صورت رفت و برگشت) و نخ را به حالت ضربدری روی بوبین حرکت می‌دهد. به این سیلندر فلزی اصطلاحاً درام می‌گویند.



شکل ۴۷- درام پیچش



شکل ۴۶- روش پیچش با تراورس

فشار روی نخ بوبین



شکل ۴۸- فشار بدون وزنه (مکانیکی) فشار به وسیله وزنه


همان‌طور که اشاره شد، نخ بوبین پیچیده شد. باید به اندازه مناسب و توپر باشد. این کار از طریق فشار بر روی بوبین تأمین می‌شود. در اغلب روش‌های بوبین پیچی از یک وزنه برای این کار استفاده می‌شود. با توجه به اینکه در طول پیچش وزن وزنه ثابت می‌ماند، در نتیجه همواره فشار ثابتی بر بسته نخ وارد می‌گردد. در شکل ۴۸ این موضوع را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴۹- کنترل فشار و اندازه بوبین و داف کردن

ج) تولید و داف کردن زمانی که بسته به اندازه کافی بزرگ شد، پیچش قطع می‌شود و بسته پر را از روی دستگاه برداشت می‌کنند و قرقره خالی را جایگزین آن می‌کنند. در شکل ۴۹ قطعه تشخیص پر شدن و داف کردن را مشاهده می‌کنید.

قبل از داف کردن، سنسور رفع عیب نخ را قطع می‌کند و سر آزاد شده نخ را با مکش هوا در یک شکاف قرار می‌دهد تا پیوند زن به راحتی سر نخ را پیدا کند. در این سیستم اهرم بالا می‌آید و بوبین را به طرف نقاله می‌فرستد. در اغلب این ماشین‌ها پشت قسمت پیچش و در بالای ماشین یک نوار نقاله قرار دارد تا هنگامی که بوبین پر شد، به طرف آن بغلتد تا بوبین در مسیر حرکت قرار گیرد. این بسته‌ها به انتهای ماشین می‌روند تا اپراتور آنها را بر دارد. در شکل ۵۰ این روش را مشاهده می‌کنید.

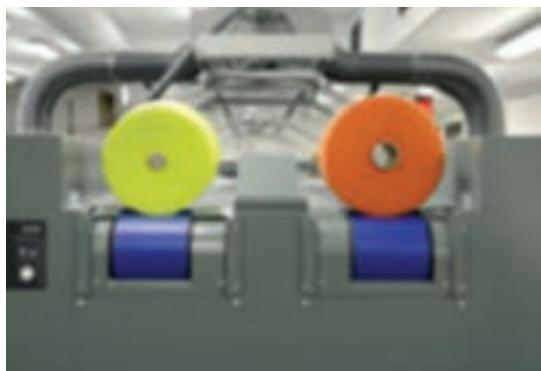

شکل ۵۰- بخش داف اتوماتیک




شکل ۵۱- بوبین پر شده

در واحدهایی که داف اتوماتیک دارد پس از پر شدن بوبین، گیرهای آزاد می‌شود و بوبین را به سمت عقب می‌فرستد. بوبین‌های داف شده، روی تسمه نقاله پشت و بالای ماشین قرار دارد و با دست منتقل می‌شوند تا به انتهای ماشین، روی تسمه حرکت کنند. مسئول مربوطه که معمولاً پرسنل واحد بسته‌بندی هستند، دوک‌های داف شده را جمع‌آوری و بسته‌بندی می‌کنند.

حایگذاری قرقه خالی

وقتی یک بوبین پر و داف شد، یک قرقه خالی در محل مربوطه قرار داده می‌شود. در ماشین‌های نیمه‌اتوماتیک این کار با دست انجام می‌گیرد. در شکل ۵۲ نمونه این کار را مشاهده می‌کنید.

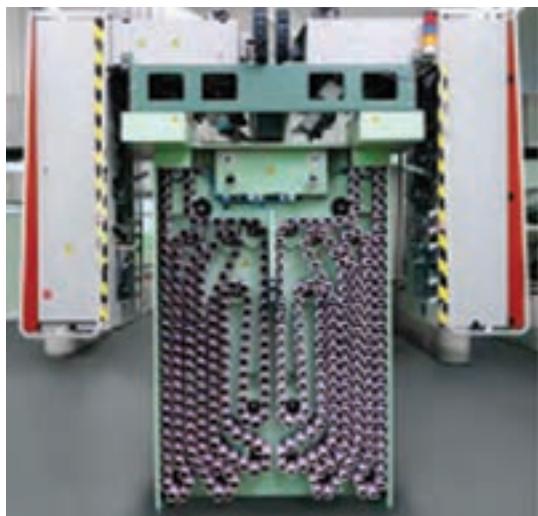

شکل ۵۳- ذخیره قرقه‌ها در ماشین اتوماتیک



شکل ۵۲- شروع پیچش یک قرقه جدید

فعالیت کلاسی

بر روی شکل ۵۳ محل ذخیره‌ها را نشان بدهید.
آیا می‌توانید نحوه کار آن را شرح بدهید؟



تمیزکاری اتو ماتیک

در شکل ۵۴ تصویر تمیزکننده سیار، شامل خرطومی‌های دمنده و مکنده دیده می‌شود.



شکل ۵۴- تمیزکننده خودکار اتوکنر

پرسش کلاسی

به نظر شما مکش دائم خردۀ الیاف و گردوغبار چه ضرورتی دارد؟



برنامه سرویس و نگهداری اتوکنر

الف) بازدیدها با دوره یک روزه:

- ۱ بازرسی و تنظیم کفشک ترمز
- ۲ بازرسی کشش نخ
- ۳ بازرسی و تنظیم چرخ پیوند زن
- ۴ بازرسی قیچی و تیغه تمیز کننده
- ۵ بازرسی غلتکها و تسمه های انتقال ماسوره خالی
- ۶ بازرسی و تنظیم چنگال های ثابت و متحرک راهنمای نخ
- ۷ بازرسی و نظافت پرز گیرهای سیستم کنترل کیفیت
- ۸ بازرسی و تنظیم لوله های مکش نخ
- ۹ کنترل و تنظیم فشار هوای فشرده، مطابق دستورالعمل ماشین
- ۱۰ عملکرد صحیح پیوند زن
- ۱۱ بازرسی شافت اصلی و شافت گردش معکوس بوبین هنگام گره زدن و بازرسی شافت نوسانی
- ۱۲ بازرسی پیوند زن ها

ب) بازدیدها با دوره یک هفتگی:

- ۱ نظافت مغازین و جای ماسوره ها
- ۲ بازرسی و نظافت هواکش سیار
- ۳ بازرسی درام ها
- ۴ بازرسی چرخ های پیوند زن
- ۵ بازرسی تیغه های برش
- ۶ بازرسی بلبرینگ های کوچک و بزرگ، قسمت بوبین گیر و نظافت آنها
- ۷ بازرسی تمام اتصالات (کوپلینگ ها) و شافت های ماشین
- ۸ عملکرد صحیح چشم الکترونیکی پیوند زن
- ۹ نظافت کل دستگاه توسط جارو برقی صنعتی
- ۱۰ بادگیری و نظافت ماشین در حین کار

ج) بازدیدها با دوره یک ماهه:

- ۱ بازرسی گیربکس، کنترل میزان روغن موجود و صحت عملکرد کاسه نمد آن
- ۲ بازرسی قیچی دهانه پیوند زن
- ۳ بازرسی بلبرینگ های کوچک، چرخ، گره زن
- ۴ نظافت و روانکاری دینام های دور معاکوس
- ۵ بازرسی واسکازین موتور کمکی
- ۶ بازرسی پولی های سر ماشین و تمام تسمه های آن
- ۷ بازرسی درام ها و دور ترمز مکانیکی آن و میله های ترمز و کفشک درام
- ۸ بازرسی فشار کفشک و چنگال کشش نخ و دیسک و بالن گیر نخ

۹ کنترل جریان الکتریکی (آمپرگیری) انواع موتور هواکش، موتور اصلی، موتورهای گرهزن‌ها، موتور دور معکوس، موتور داف، موتور تسمه‌های انتقال ماسوره خالی

۱۰ بادگیری و نظافت تابلوهای برق

۱۱ نظافت تسمه‌های داف نخ و ماسوره‌های خالی

۱۲ روانکاری بلبرینگ‌ها و غلتک‌های تسمه‌های متحرک

۱۳ نظافت و گریس کاری بلبرینگ‌های کوچک و بزرگ جای دوک

۱۴ بادگیری، نظافت و روانکاری داخل حالت‌دهنده‌ها (پوزیشن‌ها)

د) بازدیدها با دوره سه ماهه:

۱ نظافت شافت‌های بالا و پایین، گریس کاری آنها

۲ نظافت و گریس کاری کلیه یاتاقان‌های شافت اصلی

۳ سرویس، نظافت و گریس کاری شافت‌های دور معکوس

۴ سرویس، نظافت و گریس کاری شافت‌های اصلی

۵ تنظیم گردش دور معکوس

ه) بازدیدها با دوره شش ماهه:

۱ باز کردن کلیه در قابی‌های روی شافت‌ها و دریچه‌های اطراف دستگاه

۲ باز و پیاده کردن پیوندن‌ها و تمیز کننده‌های سیار روی دستگاه و سرویس و نظافت آن، روانکاری کلیه قطعات

۳ باز کردن موتورهای اصلی، هواکش، دور معکوس، دافر، پیوند زن

۴ بازرسی و تنظیم تیغه‌های قیچی تمیز کننده

۵ تنظیم حرکت افقی بوبین که برای یکنواخت پیچیدن نخ روی بوبین حرکت نوسانی دارد.

۶ تنظیم حرکت خفیف قرقره لاستیکی بین درام و شافت اصلی جهت جلوگیری از نقش انداختن روی نخ

۷ تنظیم سیستم توقف هر پوزیشن

۸ تنظیم میله ترمز درام

۹ تنظیم گردش دور معکوس درام

۱۰ سرویس موتور جعبه مکش

۱۱ سرویس کلیه موتورها شامل تعویض یا گریس کاری

۱۲ سرویس کلی تابلوهای برق شامل کنترلورها، فیوزها، بی‌متال‌ها، بادگیر و نظافت

فعالیت کارگاهی



- ۱** ابتدا مغازین های چشمه های ماشین اتوکنر را با ماسوره پر (که از رینگ آورده شده است)، پر کنید و سر نخ آنها را در مرکز مغازین قرار دهید.
- ۲** بوبین های خالی را که حاوی نخ هایی برای سر نخ گیری می باشد، بین دو فک هر چشمہ قرار دهید.
- ۳** کلید (سوئیچ) آغاز به کار (استارت) ماشین اتوکنر را فعال کنید.
- ۴** بعد از اطمینان از عملکرد صحیح ماشین، سیستم کنترل و کیفیت آن، برای هر چشمہ دکمه مخصوص آغاز به کار آن چشمہ را فعال کنید.
- ۵** به منظور تغذیه (ورود) نخ به ماشین های اتو کنری که به ماشین رینگ متصل (کوپل) هستند، مطمئن شوید که فرایнд انتقال ماسوره ها، به صورت صحیح انجام می شود.
- ۶** هر بوبین اتوکنر که پر شد (نخ به اندازه کافی و مورد نظر به دور بوبین پیچیده شود) چشمہ آن بوبین پرشده، به صورت خودکار (اتوماتیک) متوقف می شود. شما باید بوبین پر شده را بردارید (داف کنید) و به جای آن، بوبین جدید را که شامل کمی سر نخ است یا از سر نخ قبلی که در بالا مانده است، استفاده نمایید. آن را به دور بوبین پیچید و بوبین جدید را بین دو فک، دستگاه قرار دهید و کلید آغاز به کار آن چشمہ را فعال نمایید. (استارت نمایید).
- ۷** بوبین داف شده را با دست روی تسمه نقاهه متحرک در پشت دستگاه منتقل نمایید.
- ۸** ته ماسوره های باقی مانده را که مقداری نخ روی آنها هست، بعد از پاک کردن نخ مشکل دار، دوباره به دستگاه وارد کنید (تغذیه کنید).

نکته زیستمحیطی



- همواره از ماسک استفاده کنید.
- از گوشی کار در صورت افزایش سروصدا استفاده کنید.
- همواره در صرفه جویی برق و آب کوشایشید.
- کلیه پنبه هایی که اضافه می آید را در یک مخزن جداگانه جمع آوری کنید.
- به هیچ عنوان الیاف کثیف را به مخزن نریزید.

ارزشیابی شایستگی کار با ماشین اتوکنر

استاندارد عملکرد:

تبدیل ماسوره‌ای رینگ به بوبین نخ

شرایط انجام کار: کارگاه ریسندگی اتوکنر

مواد مصرفی: ماسوره‌های رینگ و مواد مصرفی جهت ماشین آلات و تجهیزات

ابزار و تجهیزات: دستگاه اتوکنر و ابزارهای آن و تجهیزات استاندارد و آمده به کار

تجهیزات ایمنی: جعبه کمک‌های اولیه و دستگاه کنترل فشار خون و انواع باندهای مخصوص خراشیدگی با اجسام تیز

شاخص‌های اصلی استاندارد عملکرد کار:

انتقال ماسوره‌ها به واحد اتوکنر - توزین ماسوره‌ها و بوبین‌های تولید شده

تغذیه، کنترل، اصلاح، پیچش و دافینگ

نمونه و نقشه کار:

ابزار ارزشیابی:

۱- پرسش ۲- مشاهده ۳- نمونه کار

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

دستگاه اتوکنر و ابزار کنترلی و اصلاح، باسکول، ترازوهای صنعتی دقیق، ماشین‌های بارگیری مانند جعبه‌های بوبین پر، تسمه نقاله

تجهیزات ایمنی شامل دستکش، کلاه ایمنی، عینک مخصوص، کفش کار، ماسک، لباس کار و... و تجهیزات اطفای حریق

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تغذیه ماسوره‌ها	۱	
۲	انتقال ماسوره به ماشین	۱	
۳	توزین ماسوره‌ها و بوبین تولید شده	۲	
۴	تغذیه، کنترل و اصلاح، پیچش دافینگ	۱	
۵	راه اندازی ماشین	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:		۲	
۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیزکردن دستگاه و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

منابع

- ۱ برنامه درسی درس ریسندگی - رشتہ صنایع نساجی. ۱۳۹۳. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۲ خلیل خیری، ابراهیم. کشاورز، رضا. موسوی کیانی، محمد. ریسندگی
- ۳ طاهری اطاقسرا میر رضا، اصول مواد و صنایع نساجی.
- ۴ بهزادان هوشمند، طاهری عراقی ابوالقاسم، ریسندگی چرخانه‌ای
- ۵ سالھوترا، مترجم: طاهری اطاقسرا میر رضا. ریسندگی سیستم پنبه‌ای
- ۶ کتاب‌های آموزش ریسندگی در استرالیا. Spin2 , spin3 , spin4 , spin5
- ۷ کتاب‌های آموزش ریسندگی در استرالیا. Spin6 , spin7 , spin8
- ۸ منتخب ریسندگی از دانشگاه یزد. Roving print , ring print
- ۹ REITER Spining catalog. 45 catalog
- ۱۰ ZINSER catlog. 7 catalog
- ۱۱ TRUTZCHLER spinning catalog. 8 catalog

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنجی کتاب ریسندگی – کد ۲۱۰۲۴۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	علیرضا رضازاده	گیلان
۲	هومن رسابی	گیلان



بهرآموزان محترم، بجزیان غریز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: tvoccd.oerp.ir

دفترتایپ کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش