

# فصل

## V

### تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل ذواایا

هدف‌های رفتاری : در این فصل فراگیر زاویه‌سنج‌های ساده، ورنیهدار، ساعتی، دیجیتالی، خطکش سینوسی و گونیا را می‌شناسد و با نحوه درجه‌بندی و کاربردهایشان آشنا می‌شود، به گونه‌ای که در پایان آن می‌تواند :

- ۱- زاویه‌سنج ساده را توصیف کند.
- ۲- زاویه‌سنج اونیورسال با قابلیت تغییک پنج دقیقه را شرح دهد.
- ۳- روش درجه‌بندی زاویه سنج‌ها را شرح دهد.
- ۴- روش خواندن زاویه سنج‌ها را شرح دهد.
- ۵- خطکش سینوسی را شرح دهد.
- ۶- کاربرد و روش استفاده خطکش سینوسی را بیان کند.
- ۷- انواع گونیاها را شرح دهد.
- ۸- گونیای مرکب را توصیف کند.

#### عنوانیں ایں فصل عبارتند از 8

✓ زاویه‌سنج


✓ خطکش سینوسی

✓ گونیا

✓ گونیای مرکب

## زاویه‌سنچ‌ها

زاویه‌سنچ‌ها تجهیزات اندازه‌گیری هستند که از آن‌ها برای تعیین اندازه زوایای قطعات و هم‌چنین انتقال اندازه از روی زاویه‌سنچ به قطعه کار استفاده می‌شود. زاویه‌سنچ‌ها جزو وسایل اندازه‌گیری بوده و فاقد رده‌بندی هستند (شکل ۷-۱).

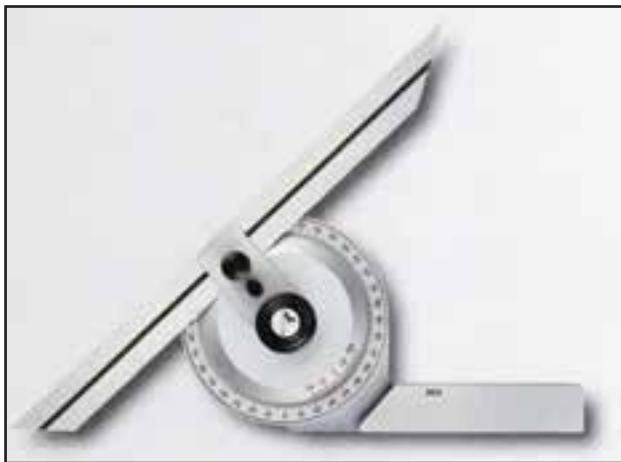

شکل ۷-۱- زاویه‌سنچ


### قابلیت تفکیک و گستره اندازه‌گیری

- ۱- **قابلیت تفکیک:** زاویه‌سنچ‌های ساده و ورنیه‌دار با قابلیت تفکیک ۱ درجه، ۵ دقیقه و ۲ دقیقه ساخته می‌شوند.
- ۲- **گستره اندازه‌گیری:** اندازه‌گیری زوایا تا  $180^\circ$  درجه به روش مستقیم و غیر مستقیم و تا  $360^\circ$  درجه به روش غیر مستقیم و با استفاده از قاعده زوایای متمم و مکمل است. بنابراین با آن‌ها می‌توان مقدار زوایا با اندازه‌های مختلف و فرم‌های مختلف را تعیین نمود.

**زاویه‌سنچ ساده:** زاویه‌سنچ‌های ساده معمولاً با قابلیت تفکیک ۱ درجه ساخته می‌شوند. آن‌ها دارای ساختمان و سیستمی ساده‌اند و کار کردن با آن‌ها نیز آسان است.

### ساختمان

این زاویه‌سنچ تشکیل شده از :

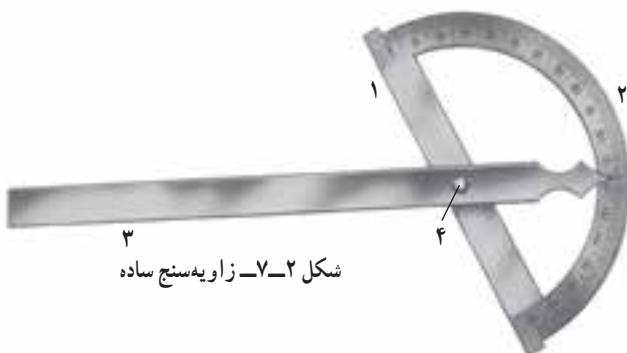

شکل ۷-۲- زاویه‌سنچ ساده


۱- پایه

۲- نقاله با قابلیت تفکیک یک درجه و گستره اندازه‌گیری ( $180^\circ - 0^\circ$ ) درجه

۳- تیغه، که ممکن است ساده و یا دارای درجه‌بندی میلی‌متری یا اینچی باشد.

۴- پین یا پیچ اتصال

شکل ۷-۳- اندازه‌گیری زاویه حاده و منفرجه را با این زاویه سنچ نشان می‌دهد :

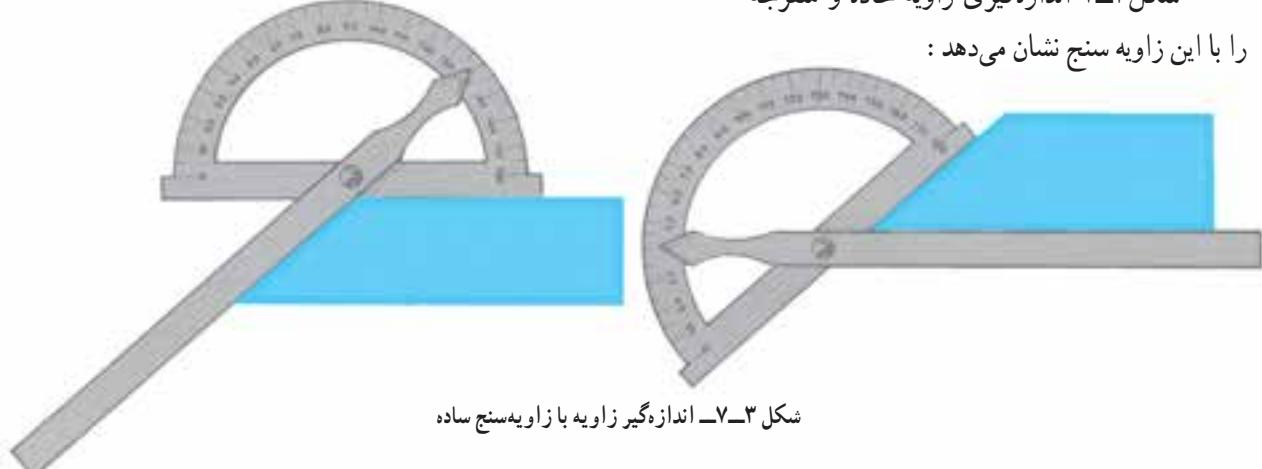

شکل ۷-۳- اندازه‌گیری زاویه با زاویه‌سنچ ساده

**روش خواندن:** ضمن رعایت اصول و قواعد اندازهگیری و کار با زاویه سنج، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،


مطابق زیر عمل می کنیم :

■ با در نظر گرفتن موقعیت نُک تیغه روی درجه بندی نقاله، مقدار زاویه مستقیماً از روی نقاله زاویه سنج خوانده می شود.

**توجه:** زاویه ای که از روی زاویه سنج خوانده می شود زاویه داخلی قطعه کار است و چنان چه هدف اندازه گیری زاویه خارجی

شکل باشد لازم است مقدار خوانده شده از  $36^\circ$  درجه کم شود.

### مثال

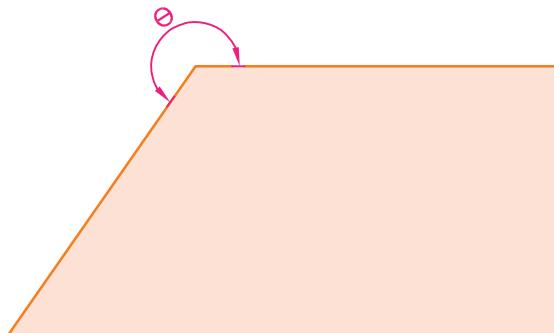

شکل ۷-۴— اندازه گیری زاویه منفرجه

برای اندازه گیری زاویه  $\theta$  در شکل ۷-۴  
نُک تیغه زاویه سنج روی عدد  $113$  درجه قرار دارد.  
مقدار زاویه  $\theta$  چند درجه است؟

**جواب:** با توجه به این که  $\theta$  زاویه خارجی  
قطعه است بنابراین :

$$\text{درجه } 247 - 113 = 36^\circ \quad \theta$$




شکل ۷-۵— اندازه گیری زاویه حاده

برای اندازه گیری زاویه  $\theta$  در شکل ۷-۵  
نُک تیغه زاویه سنج روی عدد  $84$  درجه نقاله قرار  
دارد. مقدار زاویه  $\theta$  چند درجه است؟

**جواب:** با توجه به این که  $\theta$  زاویه داخلی  
قطعه است بنابراین :

$$\text{درجه } 84 : \theta$$

**زاویه سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه:** قابلیت تفکیک این زاویه سنج ها ۵ دقیقه و به عبارتی  $\frac{1}{12}$  درجه است. بنابراین،  
دقت آن دوازده بار از زاویه سنج  $1$  درجه بیشتر است و برای اندازه گیری زاویه قطعات با دقتهای بالاتر استفاده می شود. مضاف  
بر این که با ساختمانی که این نوع زاویه سنج ها دارند دامنه کاربردشان در اندازه گیری انواع زوایا افزایش پیدا کرده و به زاویه سنج  
اونیورسال نیز معروف شده اند (شکل ۷-۶).

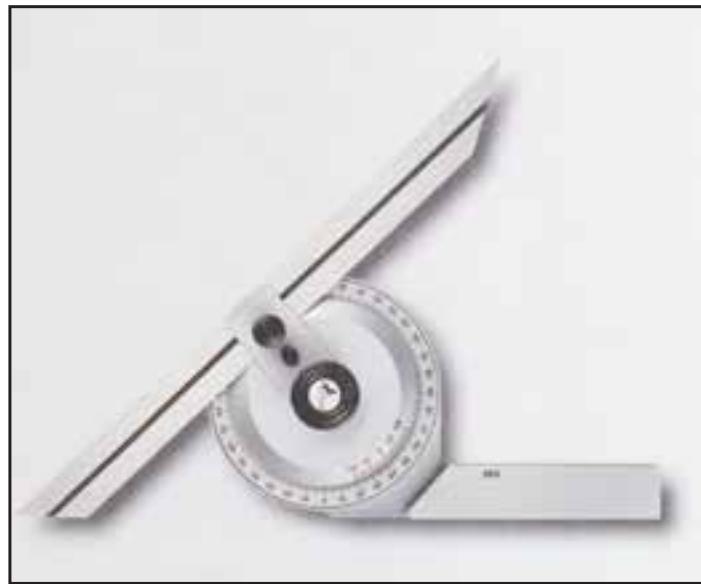

شکل ۷-۶- زاویه‌سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه

**ساخته‌مان:** این نوع زاویه‌سنج‌ها معمولاً از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌اند:


- بدنه
- پایه
- نقاله با قابلیت تفکیک ۱ درجه و گستره اندازه‌گیری  $36^\circ$  درجه، به صورت چهار ناحیه  $90^\circ$  درجه‌ای
- ورنیه ۱۲ قسمتی، به صورت دو طرفه (۱۲ قسمت در جهت عقربه‌های ساعت و ۱۲ قسمت در جهت خلاف عقربه‌های ساعت) یا بعضاً یک طرفه
- پیچ قفل ورنیه
- ذره‌بین
- درپوش
- چرخ‌دنده (که در پشت درپوش و در داخل محفظه پیش‌بینی شده است قرار دارد.)
- نگهدارنده تیغه
- تیغه کوچک و بزرگ
- بازوی کمکی

لازم به یادآوری است که اجزای فوق قسمت‌های عمومی زاویه‌سنج بوده و ممکن است این اجزا در زاویه‌سنج‌های ساخته شده توسط کارخانجات مختلف متفاوت باشد.

**نحوه درجه‌بندی:** این زاویه‌سنج‌ها به ورنیه مجهزند و روش درجه‌بندی آن‌ها مشابه کولیس‌های ورنیه‌دار است، به‌این صورت که مقدار مشخصی از نقاله انتخاب گردیده و روی ورنیه به تعداد فواصل مساوی تقسیم شده است. نقاله زاویه‌سنج‌های اونیورسال با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه معمولاً  $36^\circ$  قسمتی در چهار بخش  $90^\circ$  درجه‌ای است که هر واحد آن معرف ۱ درجه است. روش درجه‌بندی مطابق جدول ۷-۱ است:

## جدول شماره ۱-۷- روش درجه‌بندی زاویه‌سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه

ردیف	عوامل مؤثر بر درجه‌بندی	طرح ۱	طرح ۲
۱	قابلیت تفکیک نقاله	۱°	۱°
۲	مقیاس انتخاب شده	۱۱°	۲۳°
۳	تعداد تقسیمات ورنیه	۱۲	۱۲
۴	قابلیت تفکیک ورنیه	$۱۱ \div ۱۲ = \frac{۱۱}{۱۲} = ۵۵'$	$۲۳ \div ۱۲ = \frac{۲۳}{۱۲} = ۱۱۵'$
۵	قابلیت تفکیک زاویه سنج	$۱ - \frac{۱۱}{۱۲} = \frac{۱}{۱۲} = ۵'$	$۲ - \frac{۲۳}{۱۲} = \frac{۱}{۱۲} = ۵'$

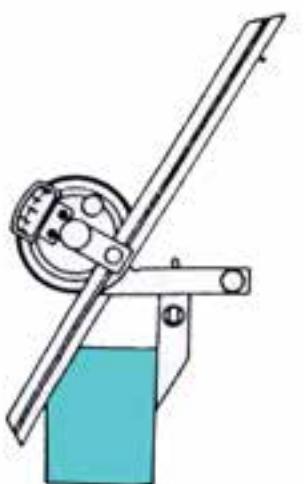

شکل ۷-۷- اندازه‌گیری با زاویه‌سنج ۵ دقیقه

در اندازه‌گیری با این زاویه‌سنج قطعه کار ماین تیغه و پایه قرار می‌گیرد و مقدار درجه از روی نقاله و مقدار دقیقه از روی ورنیه خوانده می‌شود (شکل ۷-۷).

**روش خواندن:** ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با زاویه سنج، که در ادامه این فصل شرح داده می‌شود،

مطابق زیر عمل می‌کنیم :

با در نظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه روی نقاله زاویه سنج، اندازه‌های صحیح را که مضری از یک درجه‌اند از روی نقاله می‌خوانیم. لازم به ذکر است اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط نقاله هم امتداد باشد مقدار اندازه، دقیقه ندارد و مقدار رؤیت شده اندازه مورد نظر بر حسب درجه است، ولی چنان‌چه خط صفر ورنیه ماین دو خط از نقاله قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم :

■ هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه را با یکی از خطوط نقاله شناسایی می‌کنیم.

■ تعداد فواصل روی ورنیه را، که قبل از خط هم امتداد با نقاله قرار گرفته است، شمارش می‌کنیم.

■ عدد بدست آمده را در ۵ ضرب می‌کنیم، مقدار کوچک اندازه بر حسب دقیقه بدست می‌آید.

■ مجموع دو اندازه خوانده شده بر حسب درجه و دقیقه، مقدار زاویه است.

**مثال**

شکل ۷-۸- خواندن زاویه‌سنج ۵ دقیقه

در یک زاویه‌سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه، خط صفر ورنیه دقیقاً بعد از اندازه  $38^{\circ}$  درجه از نقاله قرار دارد.

مقدار زاویه چه مقدار می‌باشد؟ (شکل ۷-۸)

**جواب:**  $38^{\circ}$



شکل ۷-۹- خواندن زاویه‌سنج ۵ دقیقه

در زاویه سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه، خط صفر ورنیه بعد از خط  $90^{\circ}$  درجه نقاله و روی اندازه  $75^{\circ}$  درجه نقاله قرار دارد. مقدار زاویه چه مقدار می‌باشد؟ (شکل ۷-۹)

$90^{\circ} - 75^{\circ} = 15^{\circ}$

**جواب:**  $15^{\circ}$

**مثال**

شکل ۷-۱۰- خواندن زاویه‌سنج ۵ دقیقه

در یک زاویه سنج با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه، خط صفر ورنیه بعد از اندازه  $63^{\circ}$  درجه نقاله قرار دارد و خط نهم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر ورنیه) دقیقاً در امتداد یکی از خطوط نقاله قرار دارد. این زاویه‌سنج چه مقداری را نشان می‌دهد؟ (شکل ۷-۱۰)

**جواب:**




اندازه صحیح:  $63^{\circ}$




مقدار دقیقه:  $9 \times 5 = 45'$

مقدار زاویه:  $63^{\circ}, 45'$

جدول ۲-۷ نمونه‌هایی از اندازه‌گیری زوایای قطعات با زاویه سنج ۵ دقیقه.


جدول ۲-۷ - اندازه‌گیری زوایای قطعات با زاویه سنج ۵ دقیقه

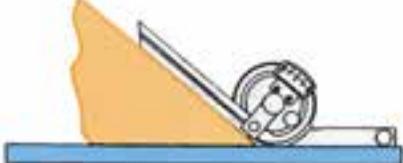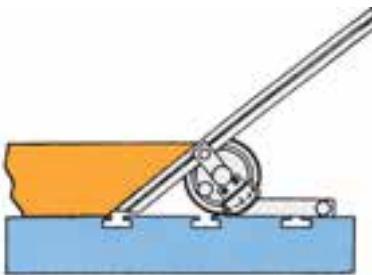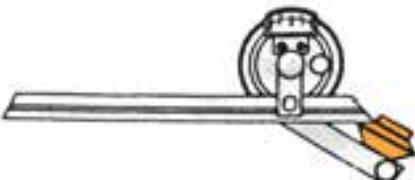ردیف	شرح	شکل
۱	اندازه‌گیری زاویه حاده به کمک صفحه صافی	
۲	اندازه‌گیری زاویه به کمک میز ماشین فرز	
۳	اندازه‌گیری شیب خارجی	
۴	اندازه‌گیری شیب داخلی	
۵	اندازه‌گیری زاویه شیب یک محروط	
۶	اندازه‌گیری زاویه بین دو سطح	

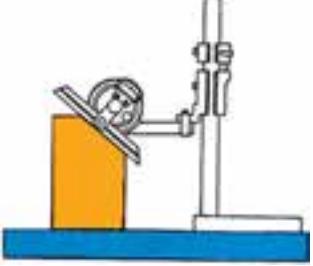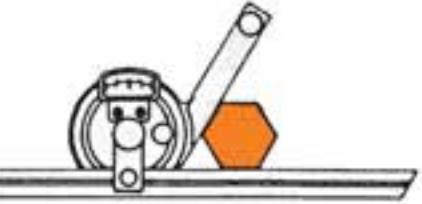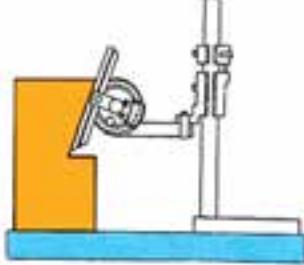	<p>اندازه‌گیری زاویه خارجی ذوزنقه با زاویه ۹ درجه</p>	<p>۷</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه بین دو سطح خارجی ذوزنقه</p>	<p>۸</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه دو سطح داخلی ذوزنقه</p>	<p>۹</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه خارجی به کمک کولپس ارتفاعستج</p>	<p>۱۰</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه شش ضلعی</p>	<p>۱۱</p>
	<p>اندازه‌گیری زاویه ذوزنقه داخلی</p>	<p>۱۲</p>

**زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه:** قابلیت تفکیک این زاویه‌سنجهای ۲ دقیقه و به عبارتی  $\frac{1}{3}$  درجه است. بنابراین دقت

آن سی برابر پیشتر از زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۱ درجه است. از این زاویه‌سنجهای برای اندازه‌گیری زاویه قطعات با دقت‌های بالاتر استفاده می‌شود. مضارب براین که با ساختمانی که این نوع زاویه‌سنجهای دارند دامنه کاربردشان در اندازه‌گیری زوایا را افزایش داده است. به این زاویه‌سنجهای نیز زاویه‌سنجد اونیورسال با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه، گفته می‌شود (شکل ۷-۱۱).

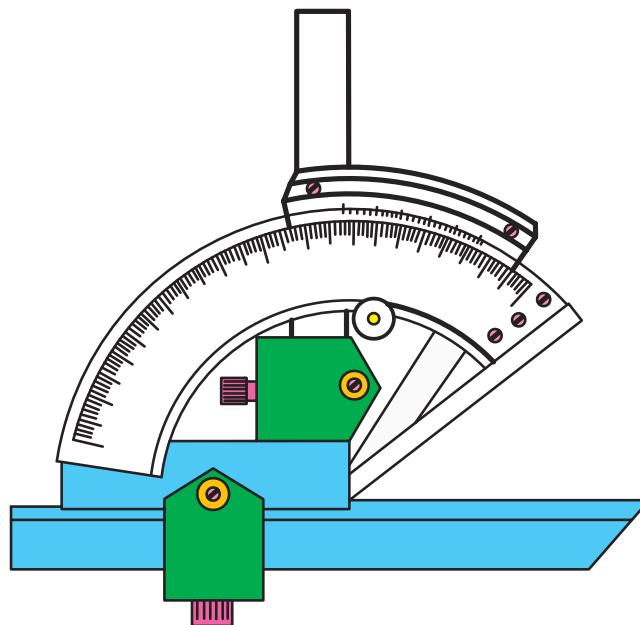

شکل ۷-۱۱- زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه

**نحوه درجه‌بندی:** این زاویه‌سنجد نیز به ورنیه مججهز است و روش درجه‌بندی آن هم مانند زاویه‌سنجد ۵ دقیقه است. با این تفاوت که ورنیه آن  $30^\circ$  قسمتی است. دو نوع درجه‌بندی برای این زاویه‌سنجهای در جدول ۷-۳ آمده است.

جدول شماره ۷-۳- روش درجه‌بندی زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه

ردیف	عوامل مؤثر بر درجه بندی	طرح ۱	طرح ۲
۱	قابلیت تفکیک نقاله	$1^\circ$	$1^\circ$
۲	مقیاس انتخاب شده	$29^\circ$	$59^\circ$
۳	تعداد تقسیمات ورنیه	$3$	$3$
۴	قابلیت تفکیک ورنیه	$29 \div 3^\circ = \frac{29}{3^\circ} = 58'$	$59 \div 3^\circ = \frac{59}{3^\circ} = 118'$
۵	قابلیت تفکیک زاویه‌سنجد	$1 - \frac{29}{3^\circ} = \frac{1}{3^\circ} = 2'$	$1 - \frac{59}{3^\circ} = \frac{1}{3^\circ} = 2'$

**روشن خواندن:** ضمن رعایت اصول و قواعد اندازه‌گیری و کار با زاویه‌سنجد، که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد،

مطابق زیر عمل می‌کنیم:

با در نظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه روی نقاله زاویه‌سنجد، اندازه‌های صحیح را، که مضربی از یک درجه‌اند، از روی نقاله می‌خوانیم. گفتنی است اگر خط صفر ورنیه کاملاً با یکی از خطوط نقاله هم امتداد باشد مقدار اندازه، دقیقه ندارد و مقدار رؤیت شده اندازه مورد نظر بر حسب درجه است ولی چنان‌چه خط صفر ورنیه مابین دو خط از نقاله قرار گیرد عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم:

هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه با یکی از خطوط نقاله را شناسایی می‌کنیم.

تعداد فواصل روی ورنیه را که قبل از خط هم امتداد با نقاله قرار گرفته است، شمارش می‌کنیم.

عدد بدست آمده را در ۲ ضرب می‌کنیم، مقدار اندازه بر حسب دقیقه به دست می‌آید.

مجموع دو اندازه خوانده شده بر حسب درجه و دقیقه مقدار زاویه است.

### مثال

در زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه خط صفر ورنیه بعد از اندازه ۳۴ درجه نقاله و خط دوازدهم آن دقیقاً در امتداد یکی از خطوط نقاله قرار دارد، مقدار نشان داده شده بهوسیله این زاویه‌سنجد چه مقدار می‌باشد؟

### جواب:

مقدار درجه: ۲۴°

مقدار دقیقه: ۱۲ × ۲ ۲۴'

مقدار زاویه: ۲۴°, ۲۴'

$$R = \frac{r}{n}$$

رابطه روبرو در مورد محاسبه قابلیت تفکیک زاویه‌سنجد ها مصدق دارد.  
که در آن:

r قابلیت تفکیک نقاله

n تعداد تقسیمات ورنیه

R قابلیت تفکیک زاویه‌سنجد

به طور کلی تفاوت‌ها و مزیت‌های زاویه‌سنجد با طرح دو، نسبت به طرح بک عبارت است از :

۱- مقیاس انتخاب شده، بیشتر


۲- تقسیمات روی ورنیه، درست‌تر

۳- رؤیت و خواندن مقدار، راحت‌تر

۴- خطای چشمی در اندازه‌گیری، کم‌تر

**زاویه‌سنجد ساعتی با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه:** این زاویه‌سنجد به صفحه مدرج و عقربه مجھز است و می‌توان به راحتی مقدار

زاویه را از روی آن خواند (شکل ۷-۱۲).

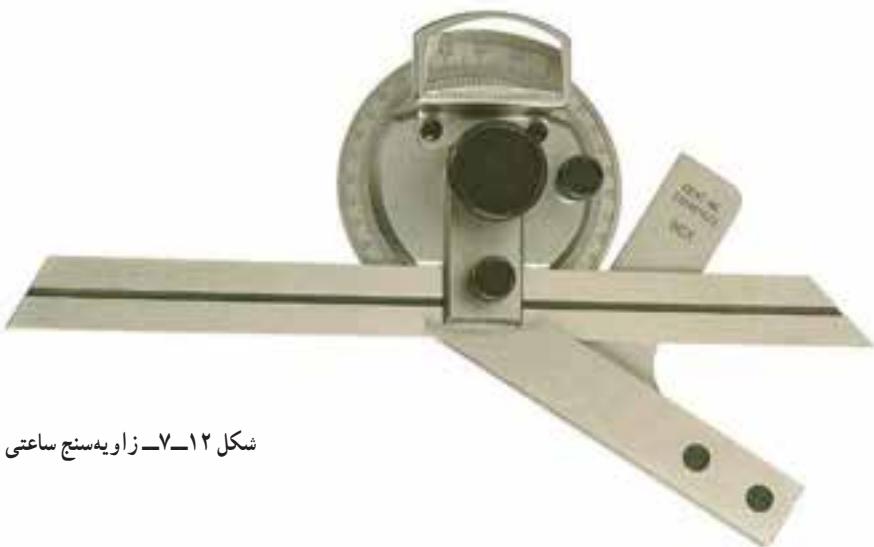

شکل ۷-۱۲-زاویه‌سنج ساعتی

**روش درجه‌بندی:** صفحه بزرگ ساعت  $12^{\circ}$  قسمتی و هر فاصله روی آن نشان دهنده  $5$  دقیقه است. بنابراین هر دور صفحه بزرگ معادل  $1^{\circ}$  درجه است.

$$\text{دقیقه} = 60^{\circ} \times 5$$

$$\text{درجه} = 6^{\circ} \div 600$$

صفحة داخلی ساعت دارای چهار ناحیه  $90^{\circ}$  درجه‌ای می‌باشد که هر واحد آن نشان دهنده  $1$  درجه است. بنابراین صفحه داخلی معادل  $36^{\circ}$  درجه است.



شکل ۷-۱۳-زاویه‌سنج دیجیتالی

### زاویه‌سنج دیجیتالی:

جدیدترین نوع زاویه‌سنج است که مقدار زاویه از روی نمایشگر آن تا قابلیت تفکیک یک‌صدم درجه قابل خواندن است. این زاویه‌سنج در برابر ضربه حساس و آسیب‌پذیر است (شکل ۷-۱۳).

### اصول و قواعد کار با زاویه سنج

- ۱- با توجه به اندازه قطعه کار، لازم است تیغه مناسب انتخاب شود.
- ۲- تیغه را روی پایه و در محل مربوطه بسته و پیچ آن را کاملاً محکم کنید.
- ۳- پیچ ورنیه کمتر از نیم دور شل شده باشد.
- ۴- با توجه به اندازه زاویه (حاده یا منفرجه)، قطعه کار بین پایه و تیغه قرار گیرد، به طوری که یک ضلع زاویه بر پایه و ضلع دیگر آن بر تیغه مماس شود.
- ۵- پس از مماس شدن پایه و تیغه زاویه‌سنج بر اضلاع زاویه، ورنیه را قفل کنید.


**توجه:** از سفت کردن زیاد پیچ ورنیه که باعث خرابی آن می‌شود، خودداری کنید.

۶- مقدار زاویه را بخوانید.

۷- دقیق شود با توجه به نوع زاویه خواسته شده ممکن است از جمع و تفریق اندازه‌ها نسبت به  $90^\circ$ ,  $180^\circ$  و  $260^\circ$  استفاده نمود.

۸- در جمع و تفریق زوایا، یکای اندازه بر حسب درجه و در صورت وجود مقادیر کوچک‌تر بر حسب دقیقه بیان شود و از ذکر اندازه‌های دهم، صدم و هزارم زاویه خودداری شود.

**خطکش سینوسی:** خطکش سینوسی وسیله‌ای کمکی برای اندازه‌گیری و کنترل زوایا است. از آنجا که روش محاسبه زاویه در این وسیله با استفاده از سینوس زاویه است، به نام خطکش سینوسی نامیده می‌شود (شکل ۷-۱۴).

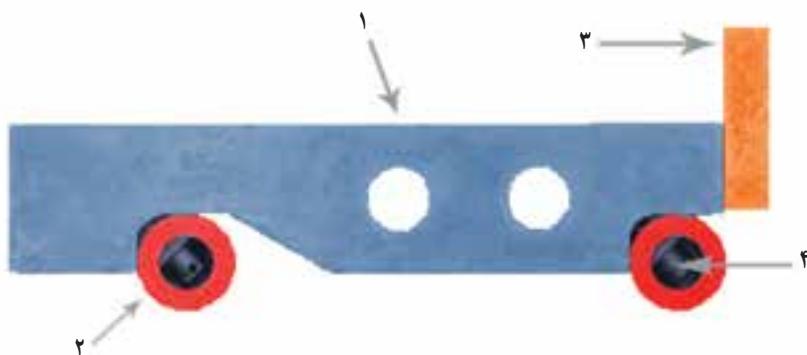

شکل ۷-۱۴-۷- خطکش سینوسی

خطکش سینوسی از قسمت‌های زیر تشکیل می‌شود:

۱- بدنه، که سطح بالای آن محل استقرار قطعه است و ممکن است سوراخ دار ساخته شود. برای این که:

۱-۱- سبک شود.

۱-۲- حرارت را بهتر منتقل نماید.

۲- پایه‌ها، که به شکل استوانه‌اند و باید مقطع آن‌ها کاملاً دایره‌ای و برداخت باشند.


۳- تکیه‌گاه برای استقرار قطعه کار و جلوگیری از سر خوردن آن‌ها. (البته بعضی از خطکش‌های سینوسی به این تکیه‌گاه مجّهز هستند).

۴- پیچ‌های آلنی، که برای اتصال پایه‌ها به بدنه از آن استفاده می‌شود تا سر آن‌ها بیرون نزند.

خطکش‌های سینوسی بر اساس فاصله مرکز تا مرکز پایه‌هایشان مشخص می‌شوند و معمولاً در اندازه‌های  $100^\circ$ ,  $150^\circ$ ,  $200^\circ$ ,  $250^\circ$  و ... میلی‌متر ساخته می‌شوند.

دقیق شود با توجه به دقیق بودن فاصله مرکز تا مرکز پایه‌های آن است. لذا در موقع ساخت این وسایل باید دقیق شود تا دو سطح جانبی پایه‌ها کاملاً موازی و دو سطح بالای آن‌ها کاملاً در یک صفحه قرار داشته باشند.

همچنین، سطح بالای بدنه (محل استقرار قطعه کار) با سطح زیری آن کاملاً موازی باشد. ضمناً کلیه سطوح باید دقیقاً برداخت گردند.

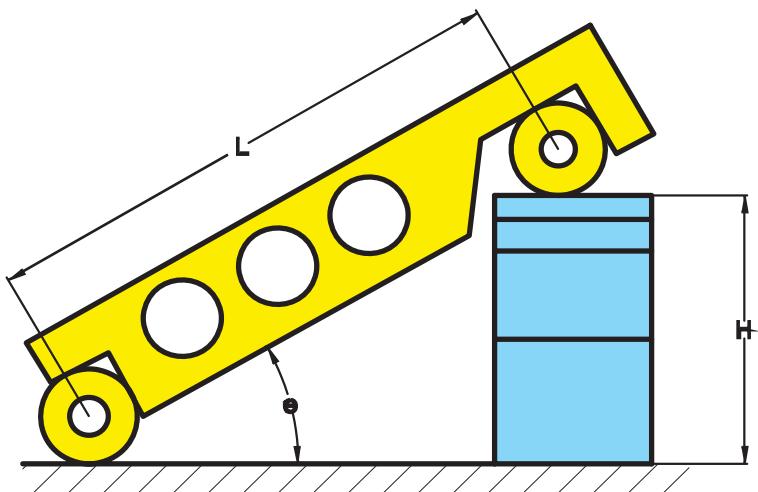

شکل ۷-۱۵- محاسبه زاویه با خطکش سینوسی

اساس کار خطکش بر مبنای سینوس زاویه است و مقدار زاویه با توجه به شکل ۷-۱۵ مطابق زیر محاسبه می‌شود.

$$\sin \theta = \frac{H}{L}$$

$\theta$  زاویه رأس مخروط یا زاویه سطح شب‌دار  
قطعهٔ مورد بررسی

H ضخامت بلوك‌سنجه‌های استفاده شده

L فاصله خط المركزين پایه‌های خطکش

سینوسی

**روش استفاده:** برای اندازه‌گیری و کنترل زاویه لازم است مجموعه قطعه کار و خطکش سینوسی مطابق زیر آماده شوند:

- ۱- خطکش سینوسی را روی صفحه صافی قرار می‌دهیم.
- ۲- قطعه کار را روی خطکش سینوسی می‌گذاریم، برای ثابت نمودن قطعه کار می‌توان آن را بر تکیه‌گاه پیش‌بینی شده در خطکش سینوسی تکیه داد. و در صورتی که خطکش سینوسی قادر تکیه‌گاه برای قطعه کار است می‌توان برای ثابت نمودن آن از خمیر مجسمه‌سازی استفاده نمود.
- ۳- زیر یکی از پایه‌های خطکش سینوسی آن قدر بلوك‌سنجه قرار دهید تا تقریباً سطح قطعه کار با افق موازی شود.
- ۴- برای کنترل توازی سطح قطعه کار با سطح افق از ساعت اندازه‌گیری و یا تراز استفاده کنید.
- ۵- مقدار بلوك‌سنجه‌ها را آن قدر تغییر دهید تا سطح قطعه کار با افق موازی گردد.
- ۶- با داشتن اندازه بلوك‌سنجه و فاصله مرکز پایه‌های خطکش سینوسی مقدار زاویه را محاسبه کنید (شکل ۷-۱۶).



شکل ۷-۱۶- اندازه‌گیری زاویه به کمک خطکش سینوسی

با توجه به شکل، نقش و وظیفه هر یک از اجزا به شرح زیر است :

✓ صفحه صافی، به عنوان سطح مبنای

✓ خط کش سینوسی، به عنوان وسیله کمکی در اندازه گیری زاویه


✓ بلوک سنجه، به عنوان وسیله اندازه گیری

✓ قطعه کار که هدف تعیین زاویه آن است.

✓ ساعت اندازه گیری برای کنترل توازی سطح قطعه مورد اندازه گیری با سطح افق (صفحه صافی)

شکل ۷-۱۷ نمونه دیگری از خط کش سینوسی را که برای کنترل توازی سطح کار با صفحه صافی از تراز استفاده شده است،

نشان می دهد.

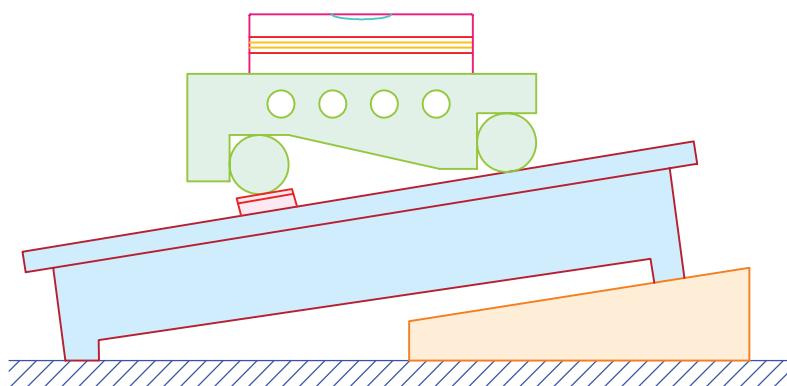

شکل ۷-۱۷- اندازه گیری زاویه به کمک خط کش سینوسی و تراز


## گونیا

گونیاها وسایلی هستند که از آنها برای عملیات خط کشی، کنترل زوایا، بعضًا اندازه گیری طول و کنترل تعامد، تختی و مستقیمی

سطح و ... در کارگاه و آزمایشگاه استفاده می شود (شکل ۷-۱۸).



شکل ۷-۱۸- گونیا

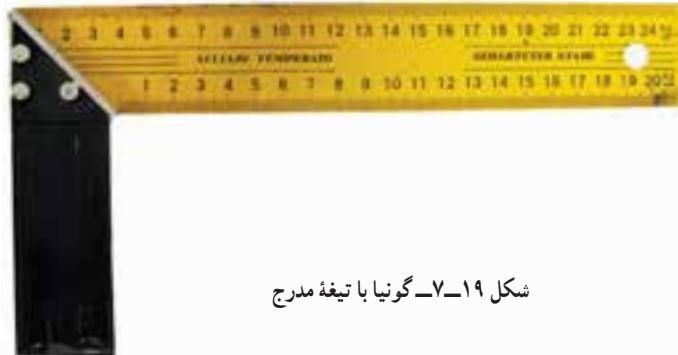

شکل ۷-۱۹—گونیا با تیغه مدرج

**ساختمان:** گونیاها از دو قسمت عمدۀ تیغه و پایه، که ممکن است به صورت یک پارچه و یا به وسیله پین یا میخ پرچ به هم متصل شده باشند، تشکیل می‌شوند (شکل ۷-۱۹).

پاره‌ای از گونیاها دارای تیغه مدرج‌اند و از آن برای عمل اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

سطح و لبه‌های گونیا فوق العاده پرداخت ممکن است با عملیات سنگ‌زنی و یا لین‌کاری (استفاده از گرد سنباده) انجام شده باشد.

**رده بندی گونیا:** گونیاها فاقد قابلیت تفکیک بوده و دارای رده‌بندی می‌باشند. گونیاها بر حسب دقّت و درستی در چهار رده ۰۰، ۰۱ و ۰۲ ساخته می‌شوند. که رده ۰۰ دارای بالاترین دقّت در مجموعه گونیاها است.

**روش‌های کنترل گونیا:** برای کنترل تمام تیغه گونیا نسبت به پایه آن از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود که بعضاً در جدول ۷-۴ آمده است.

جدول ۷-۴—روش‌های کنترل گونیا

ردیف	شرح	شکل
۱	کنترل به وسیله خط‌کشی	
۲	کنترل به وسیله گونیای رده بالاتر	
۳	کنترل به کمک استوانه کنترل	

	کنترل به کمک استوانه کنترل و بلوک سنجه	۴
	کنترل به کمک بلوک سنجه زاویه	۵

**أنواع گونیا:** گونیاهای در انواع مختلفی ساخته می‌شوند از آن جمله :

**گونیای دقیق (گونیای مویی):** این نوع گونیا از دقیق‌ترین نوع گونیاهای است و به صورت یک پارچه ساخته می‌شود و از آن برای عملیات کنترل استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۰).




شکل ۷-۲۰- گونیای دقیق

**گونیای قابل تنظیم:** پایه این گونیاهای نسبت به تیغه آن در جهت طول تیغه قابل تغییر است که این ویژگی کاربرد آن را وسیع‌تر نموده است (شکل ۷-۲۱).




شکل ۷-۲۱- گونیای قابل تنظیم

شکل ۷-۲۲ تصاویری از کاربردهای گونیای قابل تنظیم را نشان می‌دهد.

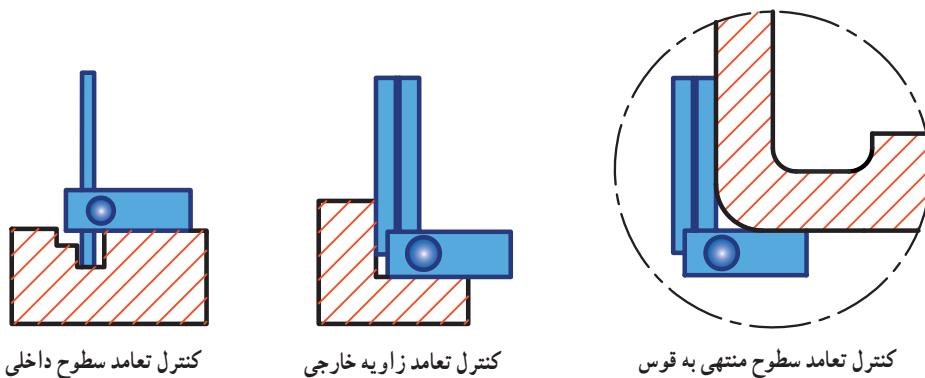

شکل ۷-۲۲- کاربردهای گونیای قابل تنظیم

**گونیای تاشو:** این گونیا به صورت دو تکه (گونیای تاشو ساده) یا سه تکه (گونیای تاشو دوبل) ساخته شده و قابل تنظیم است و از آن برای انتقال زوایا از روی قطعه کار به وسیله اندازه‌گیری با عکس استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۳).

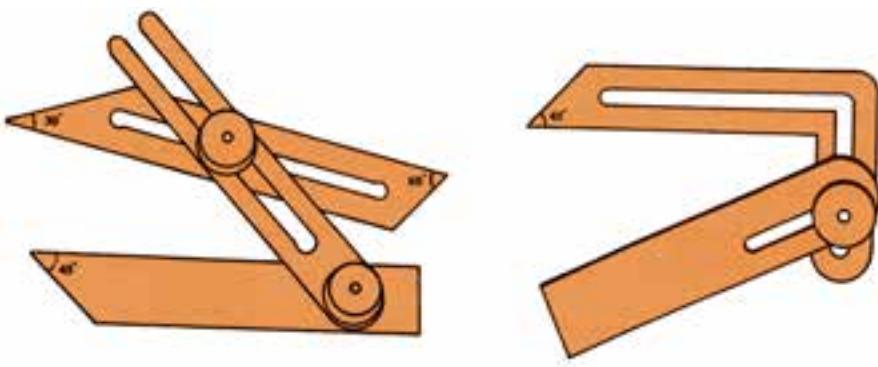


شکل ۷-۲۳- گونیای تاشو



شکل ۷-۲۴- گونیای مرکزیاب


**گونیای مرکزیاب:** این گونیا با ساختمانی که دارد می‌تواند برای تعیین مرکز قطعات دایره‌ای شکل مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۷-۲۴).

برای تعیین مرکز قطعات، ابتدا قطعه کار را مابین دو یال مرکزیاب قرار می‌دهیم و به کمک خط کش مرکزیاب قطری از دایره را رسم می‌کنیم، سپس با جایه‌جایی مرکزیاب روی محیط قطعه کار، قطر دیگری را ترسیم می‌کنیم. محل تقاطع قطرها مرکز دایره است. گفتنی است که گونیای مرکزیاب بر اساس قضیه هندسی «از یک نقطه واقع در خارج دایره فقط دو مماس می‌توان بر آن رسم نمود و نیمساز زاویه محیطی از مرکز می‌گذرد.» طراحی شده است. شکل ۷-۲۵ روش مرکزیابی را نشان می‌دهد. در نتیجه محل تقاطع دو قطر مرکز دایره است.

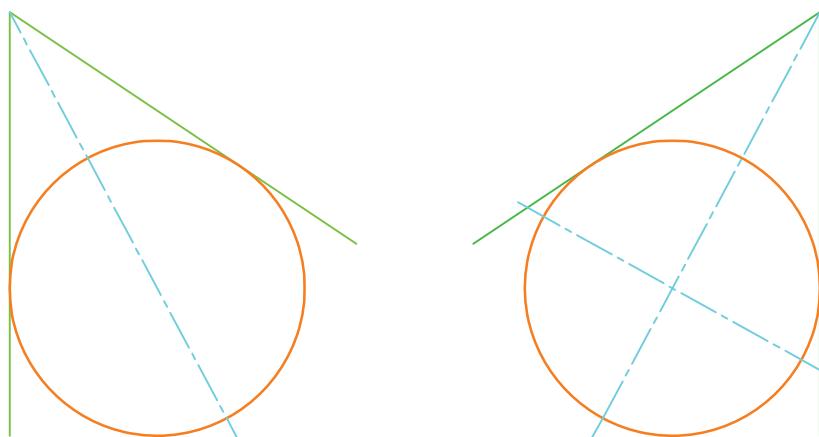


شکل ۷-۲۵- تعیین مرکز دایره

**گونیای T شکل:** با این گونیا، علاوه بر کنترل زوایای قائم، می‌توان عمل خط‌کشی نیز انجام داد (شکل ۷-۲۶).

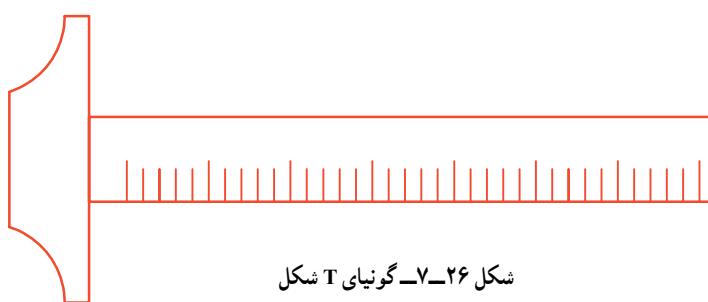


شکل ۷-۲۶- گونیای T شکل

**گونیای ساعتی دقیق:** این گونیا به ساعت اندازه‌گیری و میکرومتر مجهر است و از آن برای اندازه‌گیری زاویه انحراف سطوح استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۷).

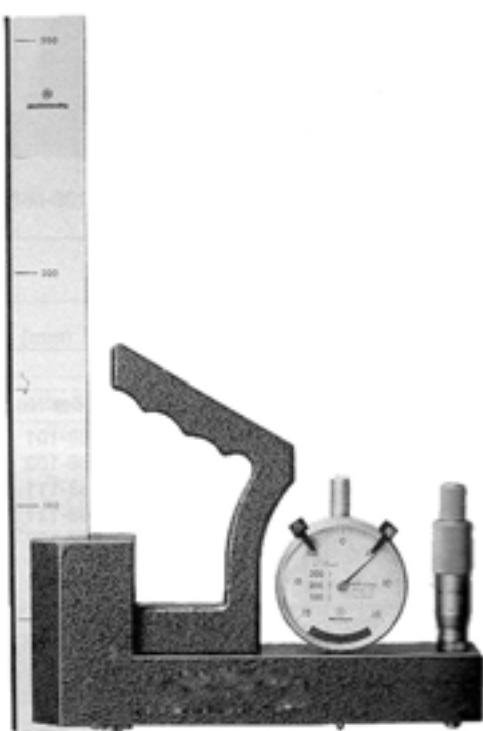

شکل ۷-۲۷- گونیای ساعتی

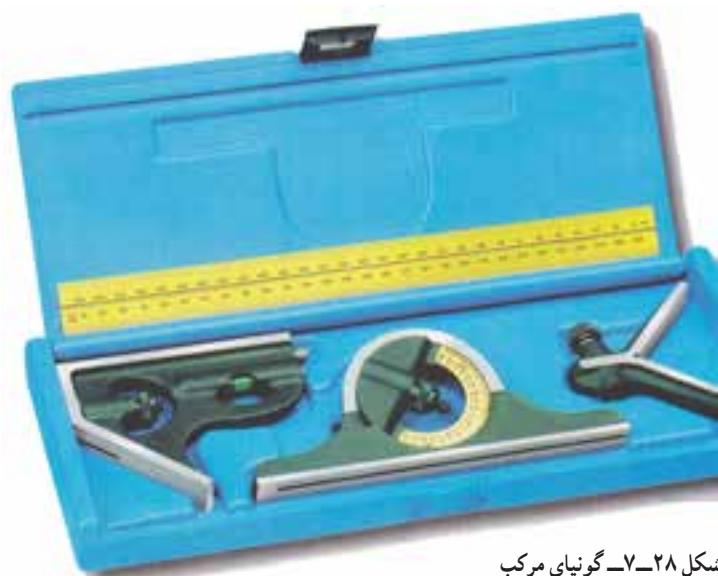


شکل ۷-۲۸- گونیای مرکب

**گونیای مرکب:** گونیای مرکب از جمله تجهیزات اندازه‌گیری است که دارای کاربردهای گوناگونی، از جمله اندازه‌گیری طول، زاویه، ترازیابی، مرکزیابی، کنترل گونیایی، ترسیم و ... می‌باشد (شکل ۷-۲۸).

قسمت‌های مختلف و کاربردهای اجزای گونیای مرکب عبارتند از :

**خطکش:** خطکش دارای تقسیمات با قابلیت تفکیک ۱ میلی‌متر و  $\frac{1}{32}$  اینچ و گستره اندازه‌گیری  $30^{\circ}$  میلی‌متری و معادل آن به اینچ است. هم‌چنین، دارای شیاری جهت سوار کردن قطعات دیگر گونیای مرکب روی آن است. از خطکش برای اندازه‌گیری طول و خطکشی استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۹).

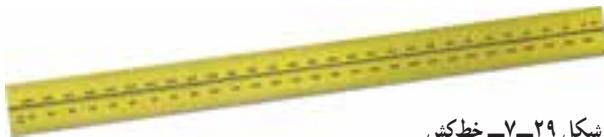

شکل ۷-۲۹- خطکش

**سرگونیایی:** این قطعه از گونیای مرکب، از بدنه، تراز، سوزن خطکش، پیچ و مهره نگهدارنده و محکم‌کننده خطکش تشکیل شده است (شکل ۷-۳۰).


کاربردهای سرگونیایی عبارت‌اند از :

۱- با سرگونیایی می‌توان زوایای  $45^{\circ}$ ،  $90^{\circ}$ ،  $135^{\circ}$  و  $225^{\circ}$  درجه را ترسیم و یا کنترل نمود.

۲- سرگونیایی مجهز به تراز است و می‌توان توسط آن عملیات ترازیابی افقی و عمودی را انجام داد.

۳- از سوزن خطکش آن، می‌توان برای انجام عملیات خطکشی استفاده نمود.

۴- با سوار کردن خطکش روی سرگونیایی می‌توان از آن به عنوان خطکش ارتفاع‌سنج، خطکش عمق‌سنج، گونیای قابل تنظیم و ... استفاده نمود (شکل ۷-۳۰).

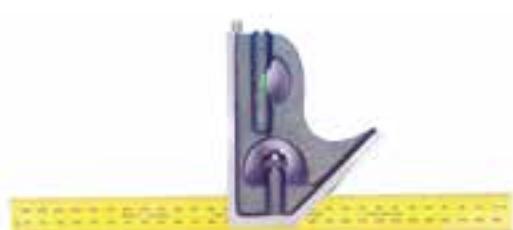

شکل ۷-۳۰- سرگونیایی و خطکش

**سر زاویه یاب:** این قطعه که از اصلی‌ترین قطعات گونیای مرکب است از بدنه، تراز، نقاله، پیچ‌های قفل نقاله و پیچ و مهره محکم کننده خط‌کش تشکیل شده است. با این قطعه می‌توان عملیات تراز یابی افقی و عمودی و اندازه‌گیری زاویه را انجام داد. هم‌چنین با سوار کردن خط‌کش روی آن می‌توانیم، خط‌کش عمق‌سنجد، خط‌کش ارتفاع‌سنجد و زاویه‌سنجد ساده داشته باشیم (شکل ۷-۳۱).



شکل ۷-۳۱- سر زاویه یاب و خط‌کش



شکل ۷-۳۲- سر مرکزیاب


**سر مرکزیاب:** این قطعه از بدنه و پیچ و مهره محکم کننده تشکیل شده است. با سوار کردن خط‌کش روی آن می‌توان مرکز قطعات گرد را تعیین نمود (شکل ۷-۳۲).

## نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- از افتادن زاویه‌سنجد و وارد شدن ضربه به آن جدا خودداری شود.
- ۲- در هنگام بایگانی کردن، نقاله روى صفر تنظیم شود.
- ۳- در هنگام بایگانی، پیچ قفل در حد مماس شدن سفت شود.
- ۴- زاویه‌سنجد در جعبه مخصوص نگهداری شود و اجزای آن در محل خود قرار گیرند.
- ۵- پیچ‌های بند و بست آن کمتر از نیم دور باز شوند.
- ۶- دقت شود تا تیزی نُک تیغه‌های آن باعث خراش دست نشود.
- ۷- در هنگام سوار کردن تیغه‌ها، چنان‌چه قسمت تخت خار در داخل شیار تیغه قرار گیرد تیغه به راحتی روی نگهدارنده مخصوص سوار می‌شود. توجه داشته باشید در غیر این صورت خار در محل خود قرار نگرفته و فشار و یا سفت کردن زیاد پیچ، باعث خرابی آن می‌شود.
- ۸- از اشاره رفتن و علامت‌گذاری به وسیله‌مواد و یا خودکار روی درجه‌بندی‌های ورنیه و نقاله خودداری شود.
- ۹- برای مشخص کردن تطابق خطوط نقاله و ورنیه از سر ناخن و یا وسیله‌ای که هنرآموز محترم، برای این کار مشخص می‌کند استفاده نمایند. (به عنوان مثال چوب گردی در اندازه و شکل مداد مخصوص این کار طراحی و تراشیده شود.)
- ۱۰- از افتادن و وارد شدن ضربه به استوانه شیشه‌ای سر زاویه‌یاب و سر گونیابی مجموعه گونیای مرکب خودداری شود.



- ۱- اجزای مختلف یک زاویه‌سنجد اونیورسال با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه را با ترسیم شکل نشان داده، موارد استفاده هر کدام را بنویسید.
- ۲- مبنای درجه بندی زاویه‌سنجد های ورنیه دار را شرح دهید.
- ۳- زاویه‌سنجد با قابلیت تفکیک ۴ دقیقه طراحی کنید، به‌طوری‌که قابلیت تفکیک ورنیه آن در محدوده ۱ تا ۲ درجه باشد.
- ۴- دو نوع زاویه‌سنجد ۵ دقیقه، با دو طرح درجه بندی مختلف، مطابق زیر، در اختیار است. مزایا و معایب طرح «ب» نسبت به طرح «الف» را بنویسید :
  - الف) ۲۳ درجه از نقاله روی ورنیه به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است.
  - ب) ۳۵ درجه از نقاله روی ورنیه به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است.
- ۵- حداقل اندازه‌ای را که به وسیله زاویه‌سنجد ۱ درجه و ۵ دقیقه قابل اندازه‌گیری است، بنویسید.
- ۶- آیا می‌توان از زاویه‌سنجد به عنوان تراز هم استفاده نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه و در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بنویسید.
- ۷- با توجه به کوچک بودن فواصل خطوط روی ورنیه، چه تدبیری در طراحی زاویه‌سنجد می‌توان اندیشید تا آن‌ها درشت شوند و راحت‌تر دیده شوند؟
- ۸- چه تفاوتی در درستی (صحت) و دقت عملکرد زاویه‌سنجد ساعتی با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه و زاویه‌سنجد اونیورسال با قابلیت تفکیک ۲ دقیقه وجود دارد؟ شرح دهید.
- ۹- پیرامون مزایا و معایب دو نمونه زاویه‌سنجد اونیورسال با قابلیت تفکیک ۵ دقیقه و زاویه‌سنجد ساعتی ۵ دقیقه بحث و نتیجه‌گیری کنید.

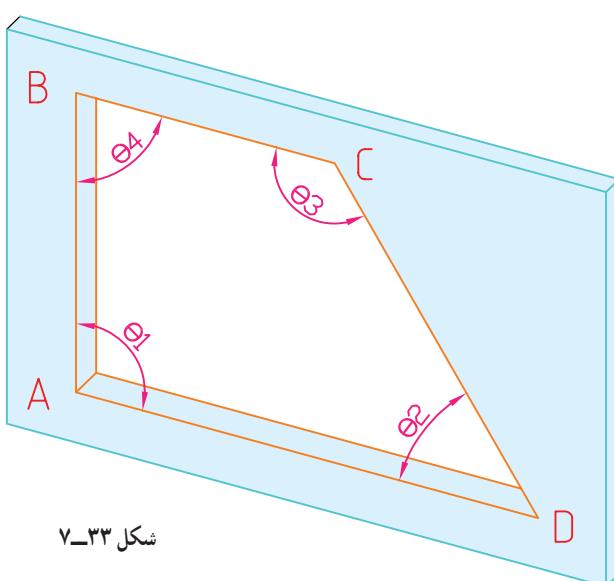

شکل ۷-۳۳


- ۱۰- روش تعیین چهار زاویه ذوزنقه را با رسم شکل شرح دهید (شکل ۷-۳۳).
- توضیحاً قطعه کار به اندازه کافی بزرگ بوده که زاویه‌سنجد می‌تواند روی آن قرار گیرد.
- ۱۱- با رسم شکل اندازه‌گیری زاویه یک سطح شیبدار را به کمک خطکش سینوسی، شرح دهید.



## پرسش‌های فصل



۱۲- روش تعیین چهار زاویه ذوزنقه مطابق شکل زیر را بنویسید (شکل ۷-۳۴). توضیحات قطعه کار به اندازه کافی بزرگ بوده که زاویه‌سنج می‌تواند روی آن قرار گیرد.

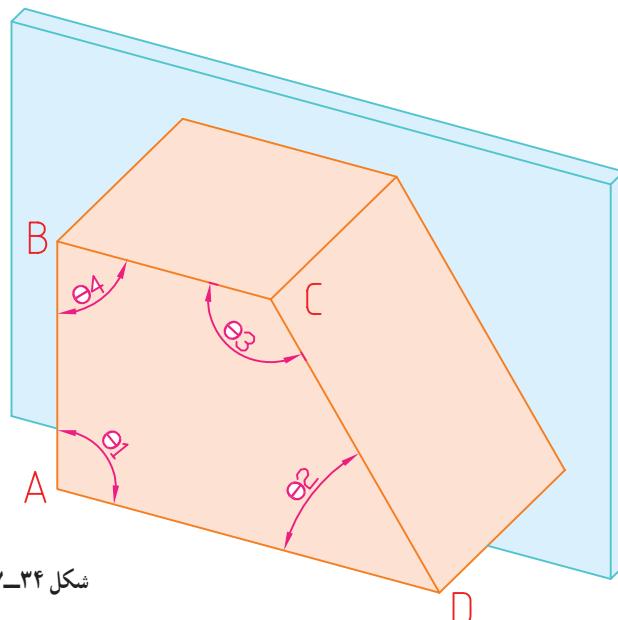

شکل ۷-۳۴- پرسش ۱۲

۱۳- معایب طرح با مقیاس انتخاب شده بیشتر در طراحی زاویه‌سنجها کدام است؟

۱۴- چنان‌چه ابعاد کلی قطعه (شکل ۷-۳۳)،  $20 \times 20 \times 30$  میلی‌متر باشد. پیرامون روش اندازه‌گیری زوايا بحث و نتیجه‌گیری کنید.

۱۵- چنان‌چه ابعاد کلی قطعه (شکل ۷-۳۴)،  $20 \times 20 \times 30$  میلی‌متر باشد. پیرامون روش اندازه‌گیری بحث و نتیجه‌گیری کنید.