

پودمان ۲

سوهان کاری



سوهان ابزاری است که با آن می‌توان هر قطعه‌ای را ساخت، سوهان در دست فرد فنی، مانند قلم در دست نقاش است. سوهان کاری الفبای کار فنی است.

واحد یادگیری ۲

شاپیستگی سوهان کاری

مقدمه

سوهان کاری فرایند برآده برداری است که بیشترین کاربرد را در تغییر فرم دستی دارد. در این فرایند، برآده برداری به وسیله ابزاری به نام سوهان برآده برداری در حجم کم ولی قابل کنترل انجام شده و می‌توان گفت این روش به عنوان روشی است که در اصلاح، بازسازی و تولید قطعات کاربرد دارد.

استاندارد عملکرد

ساخت قطعه با عملیات سوهان کاری مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-m

پیش نیاز و یادآوری

هنرجو برای ورود به این واحد یادگیری (سوهان کاری) باید دانش علمی و عملی در خصوص وسائل اندازه‌گیری مانند تبر، خط کش، کولیس، شاعع سنج و نحوه کار با آنها را آموخته، همچنین وسائل و تجهیزات خط کشی و سنبله‌نشان کاری و روش کار با آنها را کسب کرده، با شایستگی‌های غیرفنی، مسائل زیست محیطی، آشنا شده نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را بداند.

اندازه‌گیری


کولیس ورنیه

کولیس ورنیه حدود سیصد سال پیش توسط یک مهندس ریاضیدان فرانسوی به نام «پییر ورنیه» طراحی شده است. با ساخت این وسیله می‌توان ابعاد قطعات را با دقچهای بالاتر از ۵/۰ میلی‌متر اندازه گرفت. با این وسیله ابعاد مختلف قطعات قابل اندازه‌گیری است از جمله:



- | | |
|---|--|
| ۱ اندازه‌گیری عمق
۲ اندازه‌گیری ضخامت
۳ اندازه‌گیری شیارها
۴ اندازه‌گیری فاصله محورها
۵ اندازه‌گیری چرخ‌ندها و پیچ و مهره‌ها و ... | ۶ اندازه‌گیری انواع ابعاد خارجی
۷ اندازه‌گیری انواع ابعاد داخلی
۸ اندازه‌گیری قطرهای داخلی
۹ اندازه‌گیری قطرهای خارجی
۱۰ اندازه‌گیری ارتفاع |
|---|--|

ساختمن: کولیس ورنیه معمولی از قسمت‌های مختلف زیر تشکیل شده است:

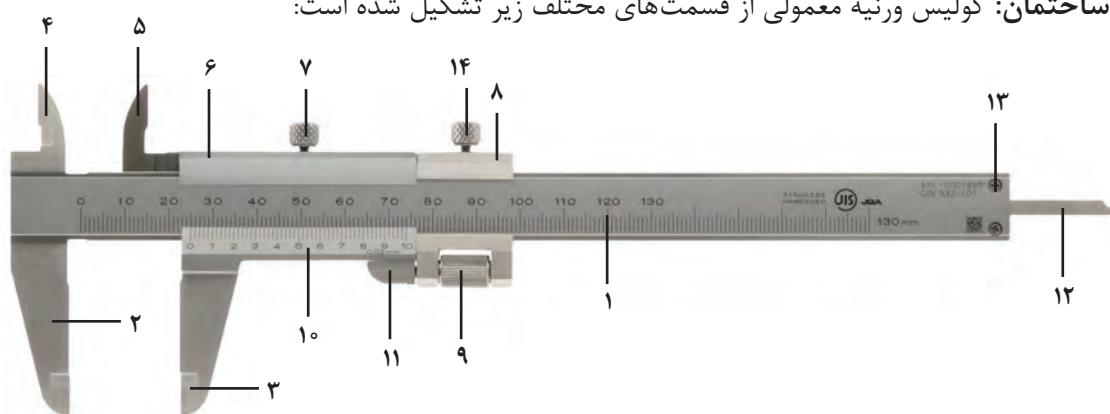

- ۱ خط کش با تقسیمات میلی‌متر و اینچی: که معمولاً قسمت میلی‌متر آن دارای تقسیمات یک میلی‌متر است.
- ۲ فک ثابت: که از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده و با خط کش یکپارچه است.
- ۳ فک متحرک: این فک نیز از سه قسمت چاقویی، تخت و پله‌ای تشکیل شده و با کشوی یکپارچه است.

توجه:

- از فک‌های ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های خارجی استفاده می‌شود.
- بهتر است در اندازه‌گیری‌های عمومی از قسمت تخت فک‌ها استفاده شود.
- از قسمت چاقویی کولیس صرفاً برای اندازه‌گیری گلوبی‌ها و شیارهای باریک استفاده شود.



۴ شاخک ثابت: که با خطکش یکپارچه است.

۵ شاخک متحرک: که با کشوی یکپارچه است.

توجه:

- از شاخک ثابت و متحرک برای انواع اندازه‌گیری‌های داخلی استفاده می‌شود.



۱۱ شستی محرک کشوی ورنیه.

۱۲ زبانه عمق‌سنج: برای اندازه‌گیری عمق شیارها و سوراخ‌های ته بسته.

۱۳ پیچ‌های محدود‌کننده حرکت کشوی.

۱۴ پیچ‌ تنظیم ظرفی.

۱۵ ورنیه: که ممکن است با کشوی یکپارچه و یا به‌وسیله پیچ روی آن بسته شده باشند.

۶ کشوی.

۷ پیچ قفل کشوی.

۸ کشوی تنظیم ظرفی.

۹ پیچ و مهره تنظیم ظرفی.

۱۰ پیچ تنظیم ظرفی.

۱۱ کشوی.

۱۲ پیچ روی آن بسته شده باشند.

تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری

کولیس‌های ورنیه‌دار به لحاظ تفکیک‌پذیری و گستره اندازه‌گیری در انواع مختلف ساخته می‌شوند.

(الف) تفکیک‌پذیری: مطابق استاندارد کولیس‌های ورنیه‌دار با تفکیک‌پذیری ۰/۰۵، ۰/۰۵ و ۰/۰۲ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

(ب) گستره اندازه‌گیری: بر پایه استاندارد، گستره اندازه‌گیری کولیس‌های ورنیه‌دار به یک متر می‌رسد. گفتنی است با توجه به اهداف این فصل، فقط نحوه درجه‌بندی کولیس ورنیه ۰/۰۵ میلی‌متر توضیح داده می‌شود.



درجه‌بندی کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری ۰/۰۵ میلی‌متر

کولیس‌های ورنیه‌دار بر اساس تفاضل تفکیک‌پذیری دو نوع درجه‌بندی برای این نوع کولیس‌ها شرح داده می‌شود که معمولاً توسط شرکت‌ها و کارخانجات به‌این‌ترتیب که مقدار مشخصی از خطکش انتخاب می‌شوند.

روش خواندن: اگر اندازه، ارقام اعشاری نداشته باشد، مقداری که از خطکش مشاهده می‌شود اندازه خطکش این کولیس‌ها دارای تقسیمات ۱ میلی‌متر موردنظر برحسب میلی‌متر است در این حالت خط

صفر ورنیه دقیقاً در امتداد خط صفر خطکش قرار است.

ورنیه این کولیس‌ها ۲۰ قسمتی است.

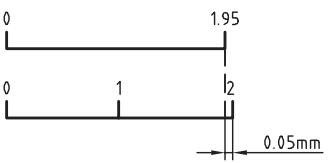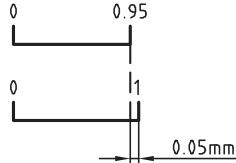درجه‌بندی کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری 0.05 میلی‌متر		
طرح ۲	طرح ۱	عوامل مؤثر بر درجه‌بندی
۱mm	۱mm	تفکیک‌پذیری خطکش
۳۹mm	۱۹mm	مقیاس انتخاب شده
۲۰	۲۰	تعداد تقسیمات ورنیه
$39 \div 20 = 1.95\text{mm}$	$19 \div 20 = 0.95\text{mm}$	تفکیک‌پذیری ورنیه
$2 - 1.95 = 0.05\text{mm}$	$1 - 0.95 = 0.05\text{mm}$	تفکیک‌پذیری کولیس
		موقعیت خطوط درجه‌بندی

- دارد. ولی چنانچه خط صفر ورنیه مابین دو خط از قرار گرفته است را شمارش کنید.
- خطکش قرار گرفت، عمل خواندن مطابق زیر ادامه عدد به دست آمده را در 0.05 ضرب کنید تا مقدار اعشاری اندازه برحسب میلی‌متر به دست آید.
 - هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه با یکی از اعشاری اندازه برحسب میلی‌متر مقدار خطوط خطکش را شناسایی کنید.
 - تعداد فواصل روی ورنیه که قبل از خط هم امتداد

مثال – در یک کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری 0.05 میلی‌متر، خط صفر ورنیه بعد از عدد 89 میلی‌متر از خطکش قرار داشته و خط سیزدهم ورنیه (بدون در نظر گرفتن خط صفر آن) در امتداد یکی از خطوط خطکش قرار دارد. این کولیس چه مقداری را برحسب میلی‌متر نشان می‌دهد؟

میلی‌متر 89	مقداری که از روی خطکش خوانده می‌شود
میلی‌متر $13 \times 0.05 = 0.65$	مقداری که از روی ورنیه خوانده می‌شود
میلی‌متر $89 + 0.65 = 89.65$	مقداری که از روی کولیس ورنیه خوانده می‌شود

مراحل کار و اصول فنی در اندازه‌گیری با کولیس‌های ورنیه دار

- ۱ با توجه به نوع و دقیق موردنظر برای اندازه‌گیری می‌باشد کولیس با سیستم اندازه‌گیری موردنظر را انتخاب کنید.
- ۲ از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- ۳ با استفاده از پارچه تنظیف مخصوص، کولیس را کاملاً تمیز کنید (بهویژه فک‌های اندازه‌گیری).
- ۴ کولیس را کاملاً ببندید و از تطابق صفر ورنیه بر خطکش آن اطمینان حاصل کنید.
- ۵ کولیس ورنیه را در دست راست قرار دهید به‌گونه‌ای که انگشتان دست راست روی خطکش قرار گیرد و انگشت شست روی شستی آج دار ورنیه باشد. در این حالت درجه‌بندی کولیس جلوی روی شما قرار می‌گیرد.
- ۶ توجه: برای افراد چپ‌دست کولیس مخصوص ساخته شده است.
- ۷ در صورت نیاز، شاخک ثابت آن را با دست چپ بگیرید.
- ۸ در اندازه‌گیری‌ها سعی کنید قطعه کار با قسمت آن را بخوانید، بهتر است کولیس را قفل کنید.
- ۹ در اندازه‌گیری سریع، شاخک را با دست چپ بگیرید.
- ۱۰ در هنگام خواندن کولیس، به صورت عمودی به آن نگاه کنید.
- ۱۱ مقدار نیروی وارد شده از طرف کولیس به قطعه کار کمتر از یک نیوتون باشد. این مقدار تقریباً حدود نیروی سُر دادن انگشت شست روی شستی پیش‌بینی شده روی کشوی کولیس ورنیه است.
- ۱۲ چنانچه اندازه، در هنگام قرار گرفتن کولیس روی قطعه کار خوانده می‌شود نیازی به قفل کردن نیست. ولی اگر لازم است کولیس را از کار جدا کرده و سپس آن را بخوانید، بهتر است کولیس را قفل کنید.
- ۱۳ برای قفل کردن کولیس، پیچ قفل را کمتر از نیم دور سفت کنید.
- ۱۴ با توجه به نیاز می‌گویند، برای اندازه‌گیری و کنترل شعاع کمان‌های داخلی و خارجی کاربرد دارد.


نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ از وارد شدن ضربه به کولیس خودداری کنید.
- ۲ پیچ قفل ورنیه کمتر از نیم دور باز شود.
- ۳ از لبه چاقویی آن فقط برای اندازه‌گیری شیارها و شکاف‌ها استفاده کنید.
- ۴ در هنگام اندازه‌گیری، فک‌ها و شاخک‌های کولیس را به آرامی با کار تماش دهید.
- ۵ پس از استفاده، کولیس را ببندید و در جعبه مخصوص قرار دهید و بایگانی کنید.

شعاع سنج



این وسیله، که به آن «شابلون قوس» و «۱۱ سنج» نیز می‌گویند، برای اندازه‌گیری و کنترل شعاع کمان‌های داخلی و خارجی کاربرد دارد.

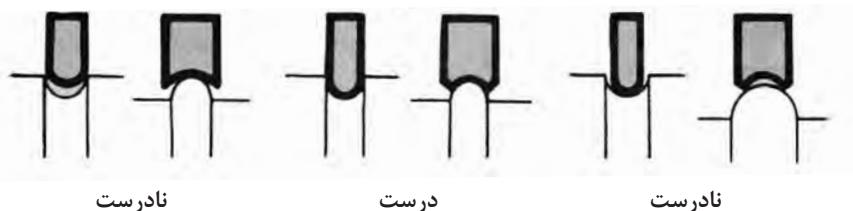

شعاع کمان‌های داخلی و تیغه با کمان‌های داخلی در طرف دیگر برای اندازه‌گیری شعاع کمان‌های خارجی است. در روی هر کمان مقدار شعاع کمان نوشته شده است.


پیچ و مهره اتصال: برای اتصال تیغه‌ها به قاب از استفاده شده، در طرفین آن برای هدایت تیغه‌ها به بیرون جای انگشت شست پیش‌بینی شده و در بدنه آن مشخصات شعاع‌سنج دیده می‌شود.

تیغه‌ها: تیغه‌ها اجزای اندازه‌گیری شعاع‌سنج هستند، تیغه با کمان‌های خارجی در یک طرف برای اندازه‌گیری شعاع‌سنج مختلف ساخته می‌شود.

ساختمان: شعاع‌سنج‌ها بر پایه استاندارد طراحی، و ساخته می‌شوند. شعاع‌سنج از سه قسمت زیر تشکیل شده است.

قاب: برای جمع‌آوری و نگهداری تیغه‌ها از قاب استفاده شده، در طرفین آن برای هدایت تیغه‌ها به بیرون جای انگشت شست پیش‌بینی شده و در بدنه آن مشخصات شعاع‌سنج دیده می‌شود.

تیغه‌ها: تیغه‌ها اجزای اندازه‌گیری شعاع‌سنج هستند، تیغه با کمان‌های خارجی در یک طرف برای اندازه‌گیری شعاع‌سنج مختلف ساخته می‌شود.

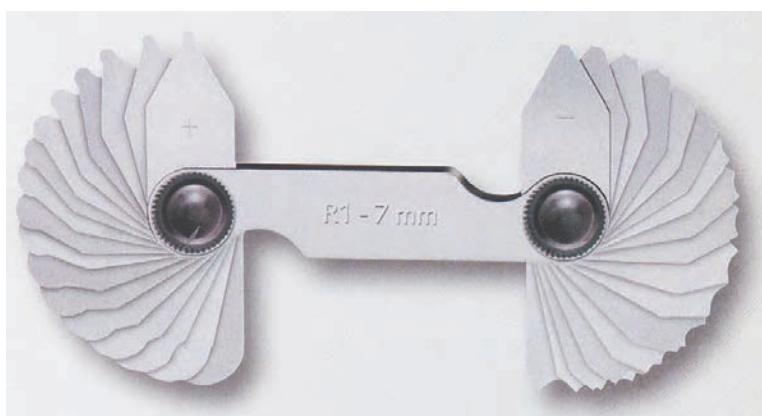

مراحل کار و اصول فنی در اندازه‌گیری و کنترل با شعاع‌سنج

- ۱ با در نظر گرفتن اندازه تقریبی کمان، شعاع‌سنج را با گستره اندازه‌گیری مناسب انتخاب کنید.
- ۲ با در نظر گرفتن نوع اینحنا (داخلی یا خارجی) و اندازه تقریبی کمان، تیغه مناسب را از سری شعاع‌سنج انتخابی به بیرون قاب و بقیه تیغه‌ها را به داخل قاب هدایت کنید.
- ۳ برای تعیین مقدار شعاع کمان، لازم است کمان تیغه با کمان مورد اندازه‌گیری کاملاً منطبق باشد و نور از مابین آنها رد نشود.
- ۴ برای اطمینان بیشتر بهتر است تیغه ماقبل و مابعد اندازه انتخابی را روی کار امتحان کنید.
- ۵ پس از اتمام کار، تیغه‌های استفاده شده را به داخل قاب مربوطه هدایت کرده و مجموعه را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.



- ۱ قبل از استفاده، از سالم بودن پیچ و مهره اتصال اطمینان حاصل کنید.
- ۲ مهره اتصال را کمتر از نیم دور شل کنید.
- ۳ هرگز تیغه‌ها را از قاب جدا نکنید.
- ۴ برای مشخص کردن شعاع کمان، لازم است کمان تیغه با کمان قطعه کاملاً منطبق باشد و نور از مابین آنها رد نشود.

گونیا

گونیا ابزاری است که از آن برای عملیات خط‌کشی، کنترل زاویه‌های ۹۰ درجه، کنترل گونیا بودن و تخت بودن سطوح و... استفاده می‌شود.



گونیا از دو قسمت تیغه و پایه تشکیل شده است. این دو قسمت به صورت یکپارچه ساخته شده و یا به وسیله میخ پرج به هم متصل می‌گردند.



- گفتگی است :**
- ۱ بعضی از گونیاهای دارای تیغه مدرج‌اند که از آنها برای اندازه‌گیری طول استفاده می‌شود.
 - ۲ گونیاهایی که لبه آنها تیز و پرداخت شده، «گونیای مویی» می‌گویند و از آنها برای کنترل صافی سطوح استفاده می‌شوند.

پرسش‌ها

- ۱ کولیس‌های ورنیه‌دار برچه اساسی درجه‌بندی می‌شوند؟ چرا در آنها از روش درجه‌بندی مترها و خطکش‌ها استفاده نمی‌شود؟
- ۲ موارد استفاده از قسمت‌های مختلف فک‌های کولیس را توضیح دهید.

لبه پله‌دار	قسمت تخت	لبه تیز (چاقویی)

- ۳ مشخصات کولیس‌های ورنیه‌دار ۵/۰۰ میلی‌متر را مطابق جدول زیر بنویسید.

طرح ۲	طرح ۱	تفکیک پذیری خطکش
		مقدار انتخاب شده از خطکش
		تعداد تقسیمات ورنیه
		تفکیک پذیری ورنیه
		تفکیک پذیری کولیس ورنیه

- ۴ روی شابلون شاعع‌سنجد چه مشخصه‌ای از کمان نوشته می‌شود؟
- ۵ با توجه به استاندار شاعع‌سنجهای کدام‌یک از شاعع‌های زیر با شاعع‌سنجد، قابل اندازه‌گیری و کنترل‌اند؟ آنها را با علامت «+» و «-» مشخص کنید.

۲۲/۲۵	۲۵	۲۱/۵	۱۱/۵	۱/۷۵	۸/۲۵	۳/۵	۱۲/۵

- ۶ چهار مورد از کاربردهای گونیا را بنویسید.

۴	۳	۲	۱

فعالیت عملی ۱

اندازه‌گیری به وسیله کولیس ورنیه 50% میلی‌متر

وسایل موردنیاز

- ۱ کولیس ورنیه با تفکیک‌پذیری 50% میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری میلی‌متر
- ۲ قطعه کار: صفحه اصلی (شاسی) خودروی حمل سوخت

نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)


مراحل اندازه‌گیری	ضخامت	عرض	طول
	۱		
	۲		
اختلاف اندازه			

پرسش

- ۱ بیشترین خطأ ممکن است در اندازه‌گیری کدامیک از ابعاد بروز کند؟ چرا؟

- ۲ صافی سطح قطعه کار چه اثری در اندازه‌ها دارد؟ چرا؟

روند نمای انجام کار

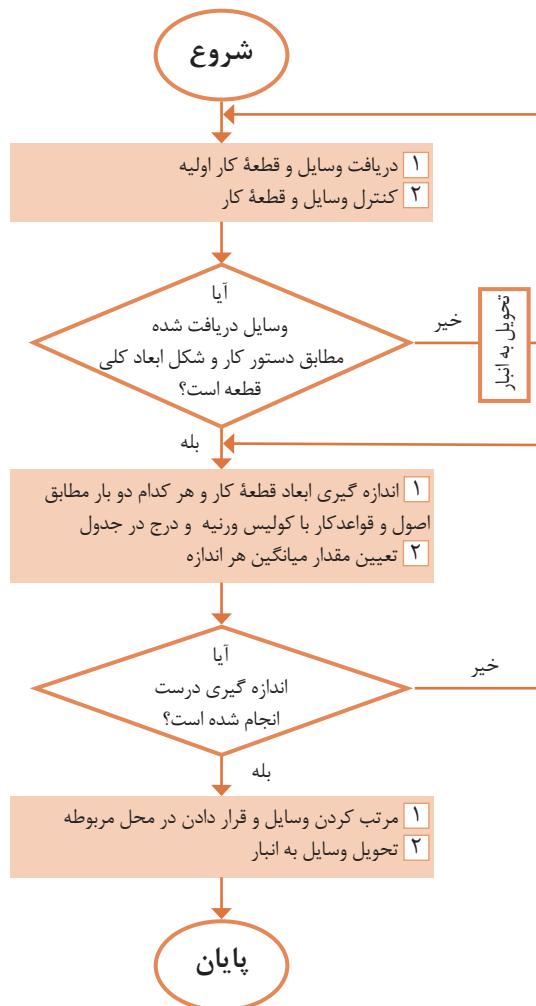


فعالیت عملی ۲

اندازه‌گیری شعاع کمان به وسیله شعاع‌سنجد

وسایل مورد نیاز

- ۱ شعاع‌سنجد از میلی‌متر تا میلی‌متر
- ۲ قطعه کار

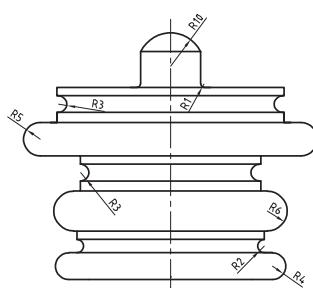


نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)

R۱	R۲	R۳	R۴	شعاع
				اندازه
R۵	R۶	R۷	R۸	شعاع
				اندازه

پرسش

- ۱ پیرامون دقیق اندازه‌گیری با شابلون شعاع سنجد بحث و نتیجه‌گیری کنید.

روندنمای انجام کار

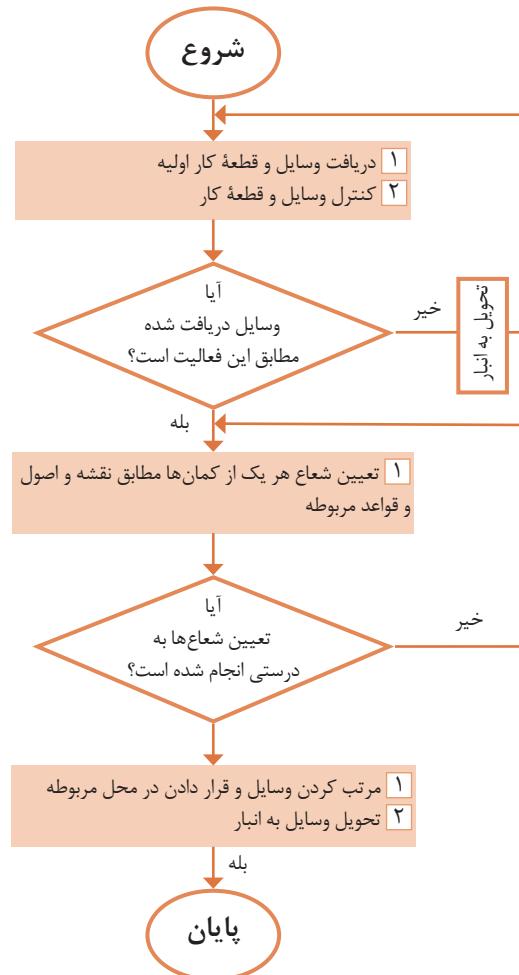

- ۲ برای اندازه‌گیری شعاع‌های بیش از یک متر چه پیشنهاد می‌کنید؟

سوهان کاری

فرض کنید کلیدی که کلیدساز برای درب منزل ابزاری به نام سوهان استفاده می‌شود که جنس آن شما ساخته است وارد سوراخ مغزی قفل نمی‌شود و در قسمت‌هایی بزرگ‌تر از سوراخ مغزی است، تصاویر زیر نمونه‌هایی از عملیات سوهان کاری را بهناچار برای اصلاح و کارآمد کردن آن لازم است نشان می‌دهد.



عملیاتی که، به منظور شکل‌دهی، پرداخت کاری دستی یا ماشینی، براده‌برداری تکمیلی، گونیاکاری، به اندازه رساندن ابعاد و ... از سطوح مستوی، شیب‌دار، منحنی و ...، به وسیله ابزار مخصوص، به نام سوهان انجام می‌شود را سوهان کاری گویند. از سوهان کاری در کشتی‌ها برای تصحیح نشیمن‌گاه تجهیزات و جهت نصب آنها استفاده می‌شود.

در حال نصب شفت و پروانه کشتنی


گفتنی است :

۱ عملیات سوهان کاری روی مواد مختلف، از جمله انواع فلزات، چوب، مواد لاستیکی و پلاستیکی انجام می‌شود.

سوهان کاری روی چوب	سوهان کاری روی مواد فلزی

پودهمان دوم: سوهان کاری


عملیات سوهان کاری ممکن است به صورت ماشینی نیز انجام شود.

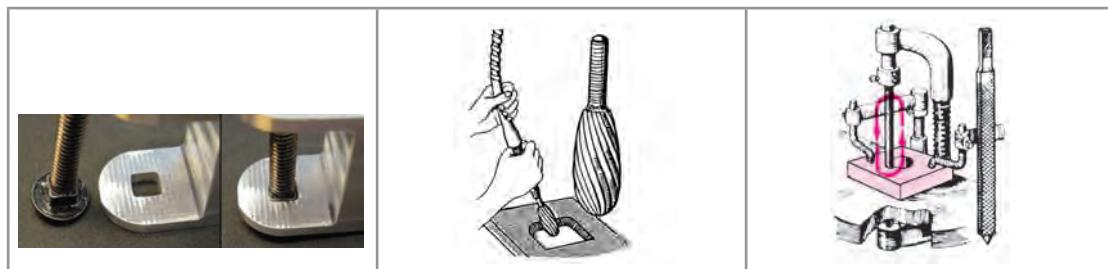

توجه: تصاویر رو به رونمونه هایی از سوهان های گردنه را، که در سوهان کاری ماشینی کاربرد دارند، نشان می دهد.



نمودار ۳ نوع حرکت در عملیات سوهان کاری خطی است و در حرکت رفت، براده از روی قطعه برداشته می شود و به داخل شیار آج سوهان هدایت می گردد و سپس از آن خارج می شود.

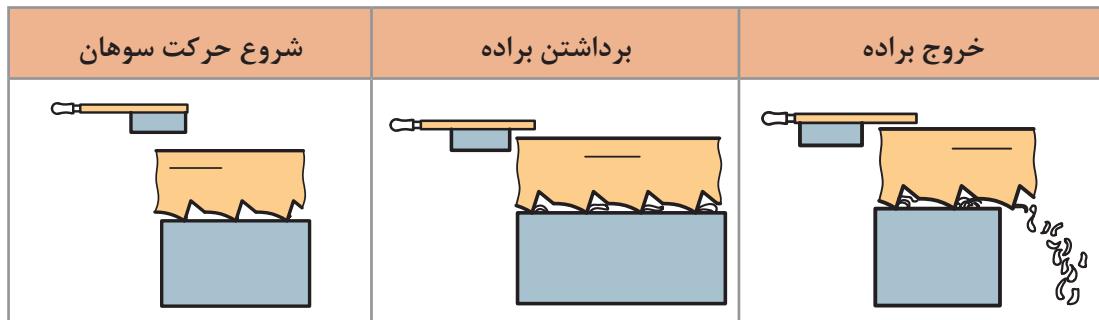

سوهان



ابزار براده برداری در عمل سوهان کاری، سوهان نامیده می شود. سوهان ها از سه قسمت مختلف به شرح زیر تشکیل شده اند:

۱ بدن، که قسمت اصلی سوهان است و از جنس فولاد ابزار آلیاژی کُرمدار، فولاد ابزارسازی یا فولاد پرکرین ساخته می شود. سطح سوهان دندانه دندانه شده است تا عمل براده برداری به وسیله آنها انجام شود. این سطوح سخت کاری می شوند.


۲ دنباله سوهان، که برای جاذب دسته در آن است، سخت کاری نمی شود.

۳ دسته سوهان، که جنس آن چوبی یا پلاستیکی است تا به دست آسیب نرساند. همچنین، به لحاظ شکل و اندازه، باید مناسب دست باشد.



آج سوهان یک‌آجه: این نوع سوهان یک ردیف آج براده‌برداری به‌وسیله آج انجام می‌شود. این دندانه‌ها روى، قلع، سرب و مواد مصنوعی مناسب است. آج‌ها ممکن است به صورت عمودی بر محور طولی سوهان، مایل، منحنی در جهت عرضی سوهان، قوس‌دار یا براده‌شکن و آج چوب‌ساب (مخصوص ساییدن چوب) باشند.


آج سوهان: دندانه‌های سوهان را آج گویند. عمل براده‌برداری به‌وسیله آج انجام می‌شود. این دندانه‌ها حالت گوهای دارند. و با فشاری که بر آنها وارد می‌شود در فلز فرو می‌روند و در اثر حرکت افقی، براده را از کار جدا می‌کنند. سوهان‌ها از لحاظ تعداد آج در دو حالت ساخته می‌شوند.

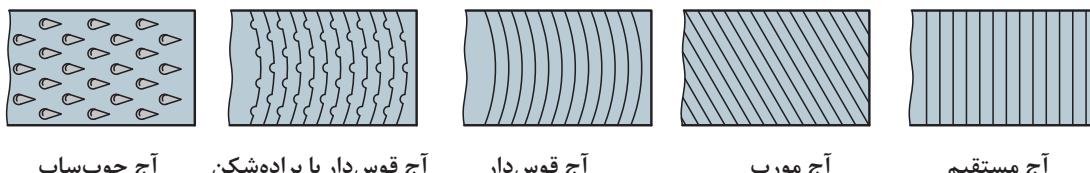

سوهان دو‌آجه: این سوهان دو ردیف آج دارد و برای سوهان‌کاری فلزات سخت‌تر مناسب است. در این نوع سوهان فشار براده‌برداری زیادتر و طول براده کوچک‌تر است.

گفتگی است:


۱ اگر زاویه هر دو آج رویی و زیری نسبت به محور سوهان مساوی و مقدار گام آنها نیز باهم برابر باشد، دندانه‌ها پشت سرهم قرار می‌گیرند و فقط دندانه جلویی براده‌برداری می‌کنند و دندانه‌های پشت سر آن شیارهایی را در امتداد حرکت سوهان ایجاد می‌کنند.

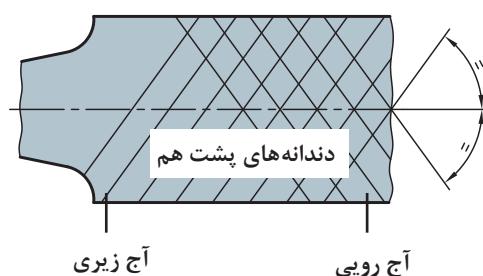



۲ چنانچه زاویه آج رویی و زیری نسبت به محور سوهان متفاوت باشد و مقدار گامها مساوی باشند، امتداد دندانه‌ها، نسبت به محور سوهان، حرکتش کم است و عمق و فاصله شیارها نسبت به حالت قبل کمتر می‌شود. در این حالت زاویه آج‌های رویی ۷۱ درجه و زاویه آج‌های زیری سوهان ۴۵ درجه نسبت به محور طولی سوهان است.

۳ در صورتی که زاویه آج‌ها مختلف و گام‌ها نیز متفاوت باشند دندانه‌ها نسبت به هم انحراف بیشتری پیدا می‌کنند درنتیجه کیفیت سطح تولید شده بهتر از دو حالت قبل خواهد شد.

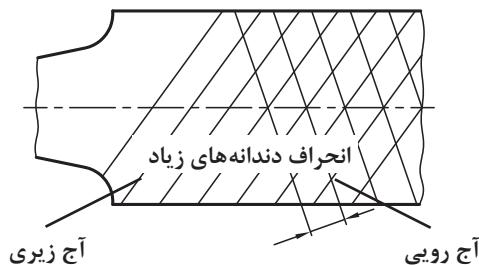

مشخصات سوهان

سوهان‌ها بر مبنای طول (اندازه اسمی)، شماره سوهان (تعداد آج در یک طول مشخص) و شکل مقطع ساخته می‌شوند.

اندازه اسمی: فاصله سر سوهان تا محل شروع دنباله را «اندازه اسمی» سوهان گویند.




شماره سوهان: شماره سوهان عاملی است که ظرفیف یا خشن بودن دندانه‌ها را نشان می‌دهد و به تعداد دندانه در یک سانتی‌متر از طول سوهان بستگی دارد. به عبارت دیگر، هر چه شماره سوهان بالاتر باشد آج آن ظرفیفتر و تعداد دندانه در یک سانتی‌متر آن بیشتر است.

سوهان از لحاظ شکل مقطع: سوهان‌ها به لحاظ شکل مقطع در انواع مختلفی ساخته می‌شوند که هر کدام کاربرد ویژه‌ای دارند.

انواع سوهان از نظر مقطع				
کاربرد	شکل مقطع	شکل سوهان	نام	ردیف
سوهان کاری قطعات با ضخامت کم			سوهان تخت معمولی	۱
سوهان کاری سوراخها و شیارهای چهارگوش			سوهان چهارگوش	۲
سوهان کاری گوشهای مثلثی			سوهان مثلثی	۳
سوهان کاری سوراخهای دایره‌ای			سوهان گرد	۴
سوهان کاری قوس‌های مقعر			سوهان نیم‌گرد	۵
سوهان کاری گوشهای تیز			سوهان کاردی	۶

مراحل انجام سوهان کاری

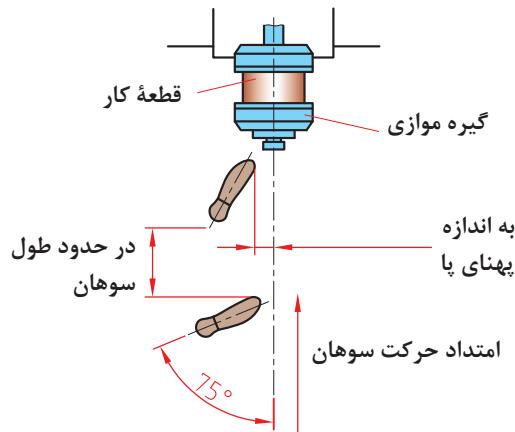

انتخاب سوهان: بر پایه نقشه کار سوهانی را که از نظر طول، شماره، تعداد آج و شکل مقطع مناسب، انتخاب کنید.

تنظیم ارتفاع گیره: با توجه به طول قد، ارتفاع گیره را تنظیم کنید.

بستن قطعه کار: با در نظر داشتن سطح مورد سوهان کاری، قطعه کار را داخل گیره و در وسط آن و به صورت کوتاه و کاملاً محکم ببندید.

ایستادن: ایستادن صحیح در هنگام سوهان کاری


موجب افزایش کارایی و کاهش خستگی فیزیکی شخص می‌شود. بنابراین برای دستیابی به این هدف لازم است:

■ پای چپ به گونه‌ای قرار گیرد که نسبت به محور گیره زاویه‌ای در حدود ۳۰ درجه داشته باشد.

■ پای راست را نسبت به پای چپ به اندازه تقریبی طول سوهان فاصله دهید و به گونه‌ای روی زمین بگذارید که زاویه‌ای حدود ۷۵ درجه نسبت به محور گیره داشته باشد.




توجه: مناسب‌ترین ارتفاع، ارتفاعی است که ۵۰ تا ۸۰ میلی‌متر پایین‌تر از آرنج قرار داشته باشد.

گرفتن سوهان: سوهان را با دست راست به گونه‌ای بگیرید که اولاً دسته آن در گودی کف دست قرار گیرد، ثانیاً انگشت شست در بالای دسته باشد.

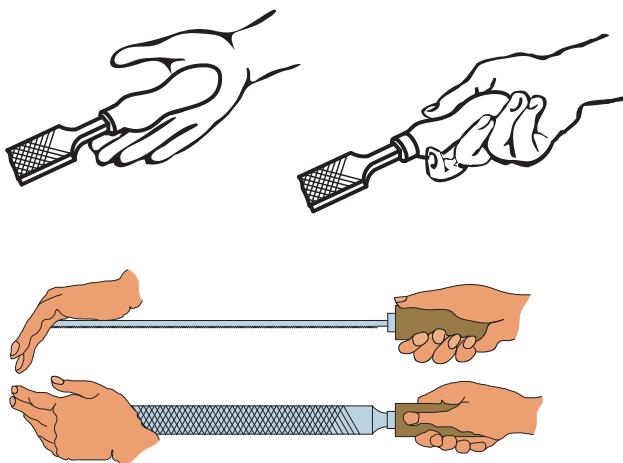



اصول و نکات فنی در سوهان کاری

۱) **روش به دست گرفتن انواع سوهان:** چگونگی به دست گرفتن سوهان تابع عوامل مختلفی مانند نوع سوهان، اندازه سوهان، کیفیت سوهان کاری، و... است. تصاویر صفحه بعد نمونه‌هایی از روش‌هایی از گرفتن سوهان را نشان می‌دهد.

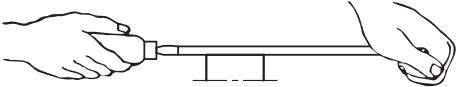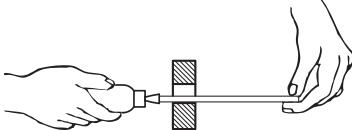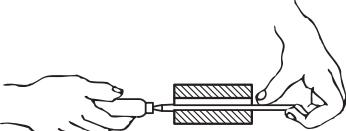ردیف	نوع عملیات	شکل به دستگیری سوهان
۱	سوهان کاری با سوهان بزرگ	
۲	سوهان کاری با سوهان کوچک	
۳	سوهان کاری با سوهان نازک	
۴	سوهان کاری سوراخ‌های بن‌بست	


۲ وضعیت نیروها: برای نفوذ آج‌های سوهان در فلز گفتگی است برای ایجاد تعادل بین نیروهای عمودی لازم است دو نیروی عمودی بهوسیله دست راست و چپ به سوهان وارد شود. بدیهی است هرچه مقدار گشتاور این نیروها نسبت به وسط قطعه کار مساوی باشد تا سوهان از روی قطعه کار بلند نشود. همچنین این دو نیرو بیشتر باشد ضخامت برآده زیادتر خواهد باید این نیروها در یک صفحه قرار داشته باشند.

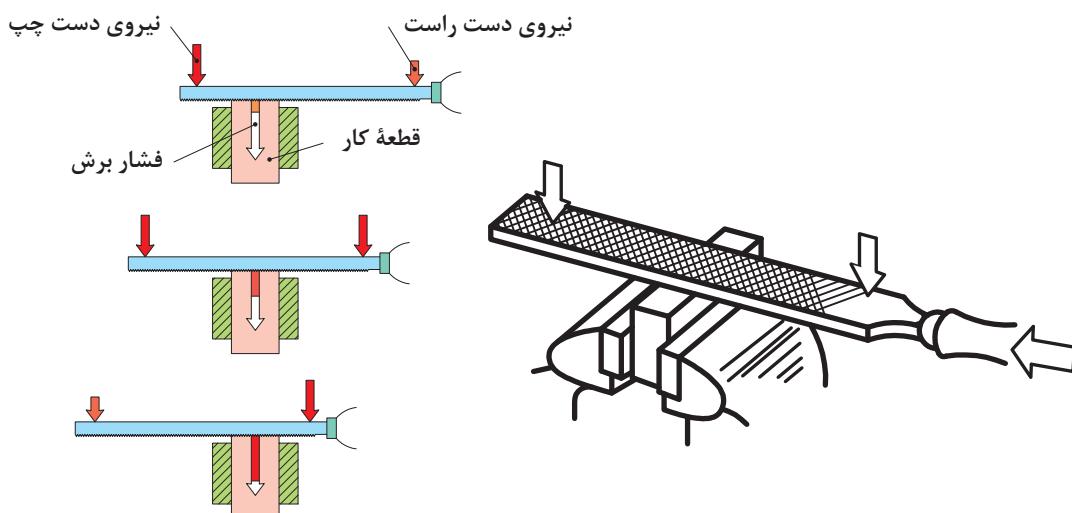

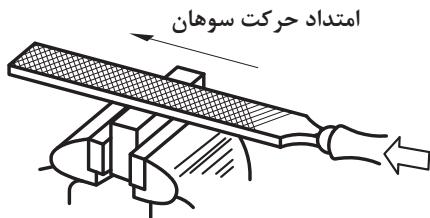


۳ جدا کردن براده: برای کندن براده از روی کار، نیروی افقی (نیروی برشی) به وسیله دست راست به سوهان وارد می‌شود. این نیرو رو به جلو است و برای براده‌برداری ممتد بهتر است مقدار آن ثابت، یکنواخت و بدون ضربه باشد.



۴ حجم براده: در سوهان کاری خشن که دقت، موردنظر نیست حجم براده‌برداری می‌تواند زیادتر باشد. برای این کار بهتر است از نیروی وزن بدن استفاده شود. البته به تدریج که ابعاد قطعه به اندازه واقعی نزدیک‌تر می‌شود باید نیروی وزن را کمتر کرد و بیشتر به حرکت درست‌تر سوهان پرداخت تا کیفیت سطح مورد براده‌برداری بهتر شود و قطعه اندازه واقعی پیدا کند.

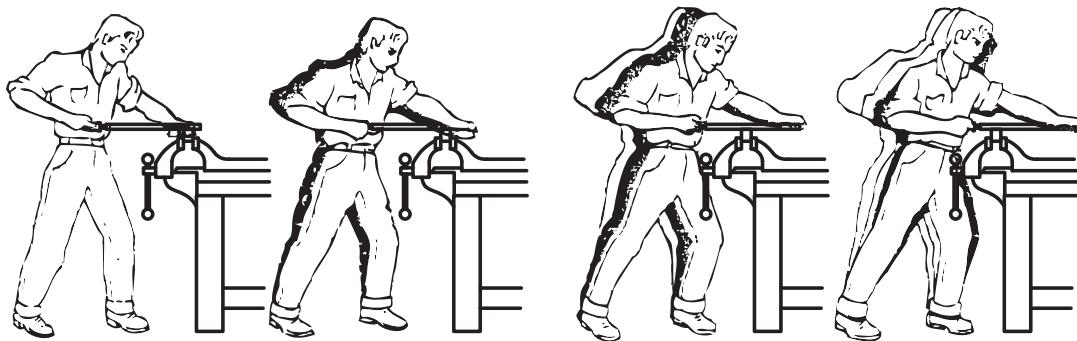


تصاویر زیر جهت سوهان کاری سطوح تخت را نشان می‌دهد.

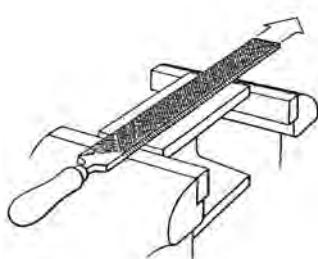


۵ جهت حرکت سوهان: براده‌برداری در حرکت رفت سوهان انجام شود و در حرکت برگشت، سوهان بر کار مماس گردد تا براده‌های باقی‌مانده در سطح کار از روی آن جمع آوری شود. از حرکت‌های جانبی، فقط می‌توان برای قطعات کار بزرگ که سطح آنها بزرگ‌تر از پهنهای سوهان است، استفاده نمود. مقدار این حرکت در حدود نصف پهنهای سوهان در نظر گرفته شود.

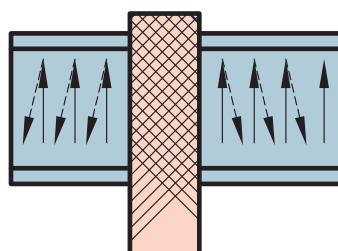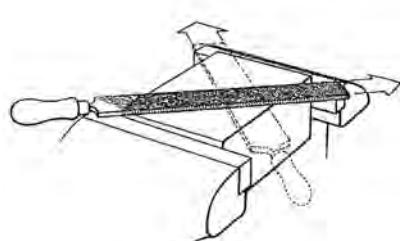


برای سوهان کاری سطوح گرد نیز روش های زیر پیشنهاد می شود:

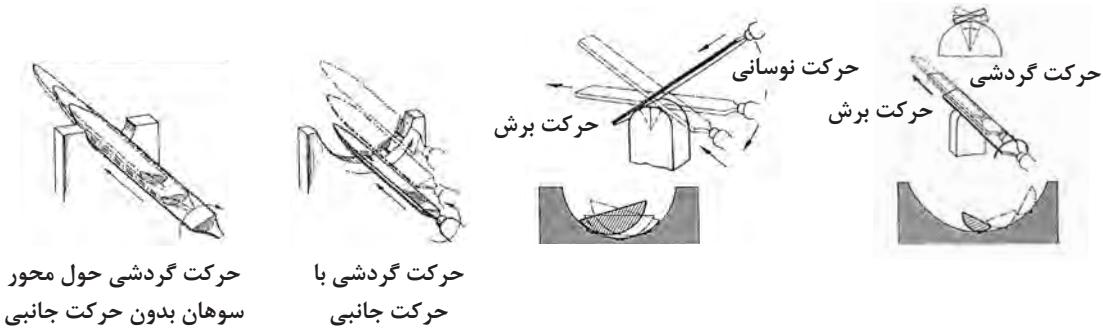


۴ تمیز کردن سوهان: برای تمیز کردن سوهان و جدا کردن براده ها از لابه لای آج ها از برس سیمی استفاده می شود. این عمل هم در حین اجرای عملیات سوهان کاری و هم در پایان آن انجام می شود. گفتنی است چنانچه در شیارهای سوهان براده هایی از مواد مصنوعی مانند چوب و مواد رنگی وجود داشته باشد برای جدا کردن آنها نیز لازم است با توجه به نوع آن مواد، از حلّل های مناسب (آب صابون، محلول سود، نفت، تربانتین و ...) استفاده شود.

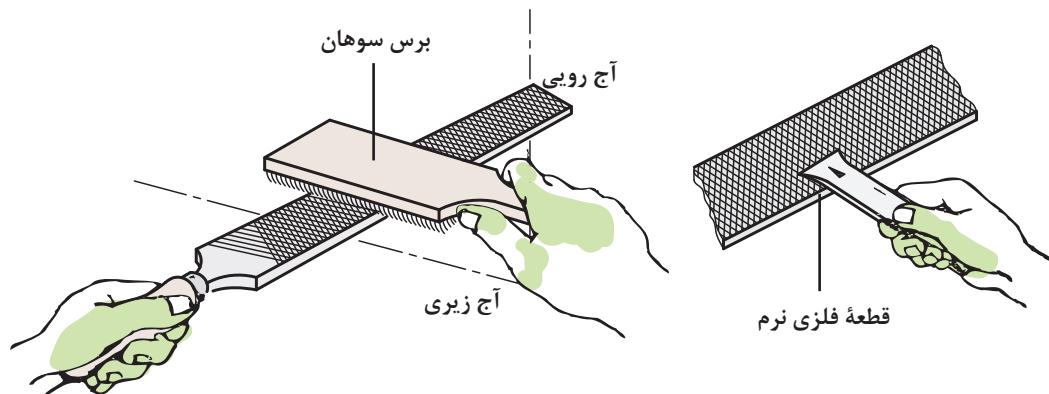

۵ برای جا زدن دسته سوهان ابتدا دسته سوهان را به صورت پله ای سوراخ کنید.

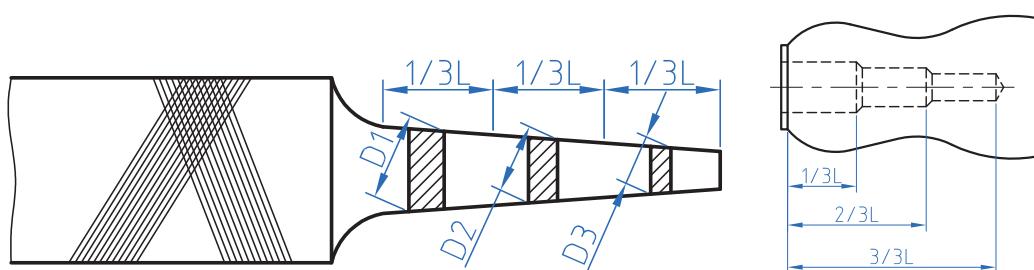

۸ برای محکم کردن دسته سوهان ابتدا دنباله سوهان را در دسته سوهان قرار دهید، سپس با وارد کردن ضربات به دسته سوهان به وسیله چکش پلاستیکی و با استفاده از یک سطح صلب، آن را محکم کنید.

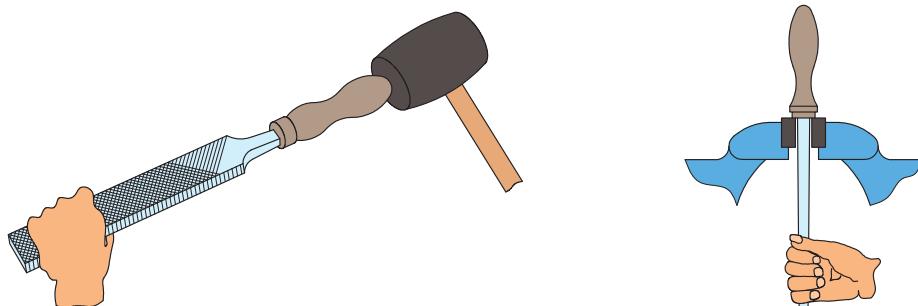


جازدن دسته سوهان

خارج کردن


نکات
ایمنی و
حفاظتی



- ۱ قبیل از شروع به کار از محکم بودن دسته سوهان اطمینان حاصل کنید.
- ۲ از جاسازی درست سوهان در دسته مربوطه و همچنین از محکم بودن آن مطمئن شوید.
- ۳ از به کار بردن سوهان با دسته شکسته، ترکدار یا سیم پیچی شده جداً خودداری شود.

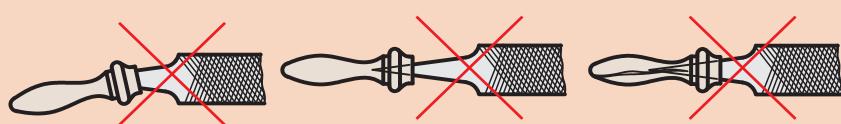

- ۴ انتخاب روش نادرست در جازدن دسته سوهان موجب آسیب رساندن به دست می شود.

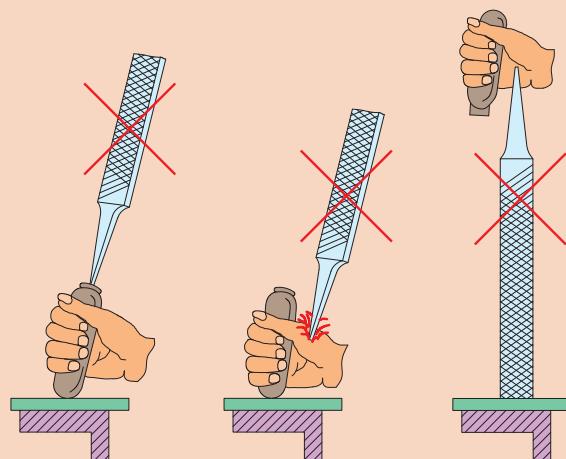

- ۵ از آنجا که سوهان، آبکاری شده، لازم است از وارد کردن هر نوع ضربه به آن خودداری شود، زیرا آج آن در اثر ضربه صدمه خواهد دید.

نکات زیست محیطی

- ۱ پس از پایان عملیات سوهان کاری محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
- ۲ ضایعات احتمالی ناشی از کار را از یکدیگر جدا کنید و آنها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.
- ۳ ضایعات احتمالی را نباید به دریا ریخت بلکه مقررات مارپل را باید رعایت نمود.

شاخص‌گاهی‌های غیر فنی

- ۴ داشتن مسئولیت‌پذیری در هنگام اشتباہات؛
- ۵ چیدن منظم سوهان‌ها در محل مناسب، به‌گونه‌ای که دسترسی به آنها آسان باشد.
- ۶ اجرای دقیق و درست سوهان کاری؛
- ۷ جلوگیری از دوباره کاری و خراب شدن مواد؛
- ۸ استفاده درست از تجهیزات؛

پرسش‌ها

- ۱ چهار نوع از وسائل اطرافتان که در آنها عملیات سوهان کاری انجام شده است، نام ببرید.

--	--	--	--

- ۲ سوهان کاری ماشینی با سوهان گردنه برای چه نوع کارهایی مناسب است؟
- ۳ فکر می‌کنید براده در حرکت رفت سوهان تخلیه می‌شود یا در حرکت برگشت؟ چرا؟
- ۴ با تشکیل یک گروه دونفری و جستجو در اینترنت، حداقل چهار تصویر از عملیات سوهان کاری تهیه کرده و در جدول چسبانده و پیرامون آنها برای هم‌کلاسی‌های خود توضیح دهید.

- ۵ مشخصات سوهان را بنویسید.
- ۶ با توجه به تعداد دندانه در یک اینچ، شماره سوهان‌های جدول زیر را بنویسید.

تعداد دندانه در یک سانتی‌متر	۴۰	۵	۱۸	۸
شماره سوهان				

پودهمان دوم: سوهان کاری

۷ کاربرد سوهان‌های زیر را بنویسید.

	سوهان مثلثی
	سوهان گرد
	سوهان تخت معمولی
	سوهان نیم‌گرد

۸ کندن براده از قطعه کار در کدام حالت انجام می‌شود؟

- (الف) در حرکت رفت (ب) در حرکت برگشت

۹ برای اینکه حجم براده برداشته شده از روی کار زیاد شود باید:

- (الف) از سوهان گرد استفاده کرد. (ب) مقدار نیروی برگشت را زیاد کرد.

- (ج) از مواد خنک‌کننده استفاده کرد. (د) از نیروی وزن در حرکت رفت کمک گرفت.

۱۰ برای سفت کردن دسته سوهان بهتر است از استفاده کرد.

۱۱ در عملیات سوهان کاری، اگر قسمت جلوی سوهان در حرکت رفت از روی کار بلند شد علت چیست؟

۱۲ چنانچه زبانه درب منزل شما وارد سوراخ چارچوب فلزی نشود و نیاز به سوهان کاری داشته باشد از چه سوهانی مطابق جدول زیر استفاده می‌کنید؟ آن را با علامت ضربدر مشخص کنید.

خیلی خشن (۰)	متوسط (۲)	ظریف (۳)	خیلی ظریف (۴)

۱۳ ابعاد قطعه‌ای مطابق نقشه $10 \times 60 \times 60$ میلی‌متر است، باید به روش سوهان کاری و گونیاکاری به اندازه

رسانده شود. اگر ابعاد مواد خام آن $12 \times 64 \times 50$ میلی‌متر باشد، مقدار دورریز در اثر سوهان کاری برای تولید

۱۴ قطعه چند میلی‌متر مکعب و چند سانتی‌متر مکعب است؟

۱۵ برای سوهان کاری یک قطعه چه کارهایی را باید انجام داد؟ مطابق جدول مشخص کنید.

۴	۳	۲	۱

فعالیت کارگاهی ۱

دستورکار سوهان کاری صفحه اصلی (شاسی) خودروی حمل سوخت

مشخصات قطعه کار

نام قطعه کار: صفحه اصلی (شاسی)

جنس: St_{۴۷}

تولرانس: مطابق استاندارد ISO۲۷۶۸-m

مواد اولیه: قطعات صفحه اصلی (شاسی) اره کاری شده

رونندنای انجام کار را ترسیم نمایید.

توجه: ادامه روند نما را در صفحه بعد ترسیم کنید.

وسایل مورد نیاز

۱ سوهان شماره ۲ و ۳

۲ گیره موازی

۳ وسایل تمیزکاری

۴ کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۵٪ میلی متر

۵ گونیا

۶ زاویه سنج ساده با تفکیک پذیری ۱ درجه

۷ فرچه سیمی


۸ وسایل کمکی در صورت نیاز

پرسش

۱ اگر این فعالیت عملی را یک بار دیگر تکرار کنید چه مواردی را در آن مورد توجه قرار می دهید؟

۲ با توجه به ابعاد مواد خام تحویل گرفته شده مقدار دوربیز و درصد آن در این قطعه چقدر است؟

ادامه روند نمای فعالیت کارگاهی ۱

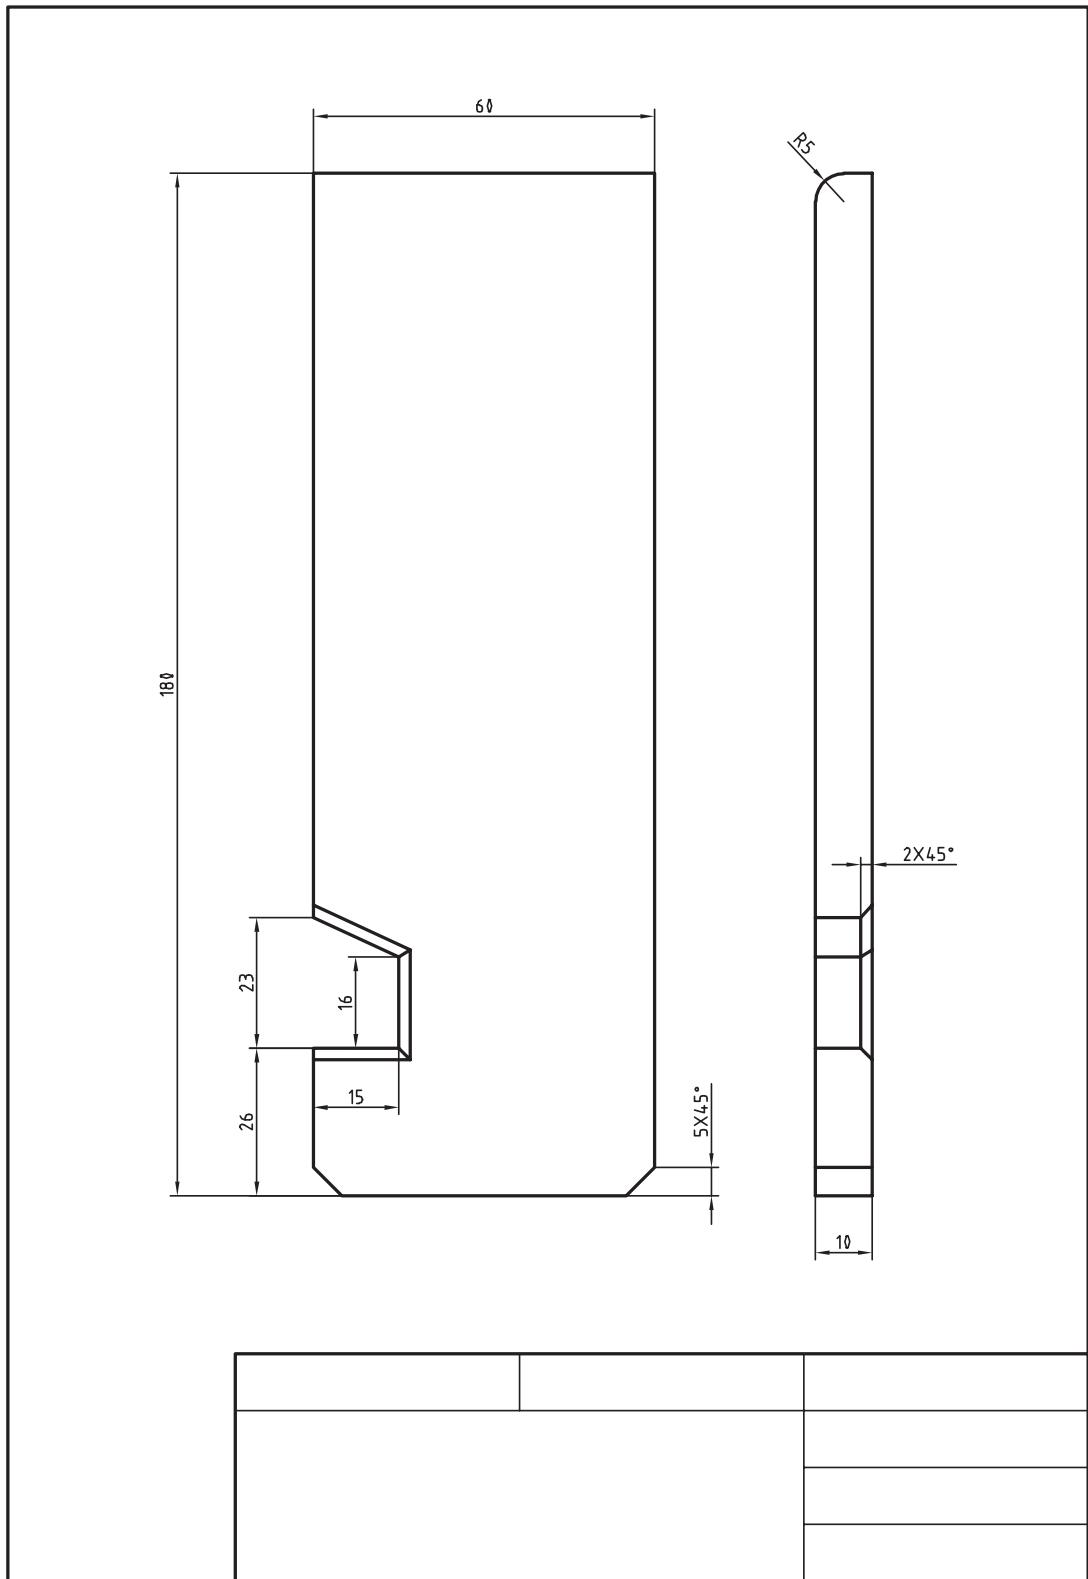

فعالیت کارگاهی ۲

سوهان کاری گلگیر خودروی حمل سوخت

مشخصات قطعه کار

نام قطعه کار: گلگیر

جنس: St_{۷۷}

تولرانس: مطابق استاندارد ISO۲۷۶۸-m

مواد اولیه: قطعات بریده شده (اره کاری شده)

روندنمای انجام کار برای سوهان کاری

گلگیر را ترسیم نمایید.

وسایل مورد نیاز

۱ سوهان شماره ۲ و ۳

۲ گیره موائزی

۳ وسایل تمیزکاری

۴ شuang سنج

۵ فرچه سیمی

۶ وسایل کمکی در صورت نیاز

پرسش

۱ پیشنهاد شما برای بهبود روش انجام این


فعالیت چیست؟

۲ چه مشکلاتی برای انجام این فعالیت وجود

داشت؟

ادامه ترسیم روند نمای فعالیت کارگاهی ۲

پوکمان دوّم؛ سوهان کاری

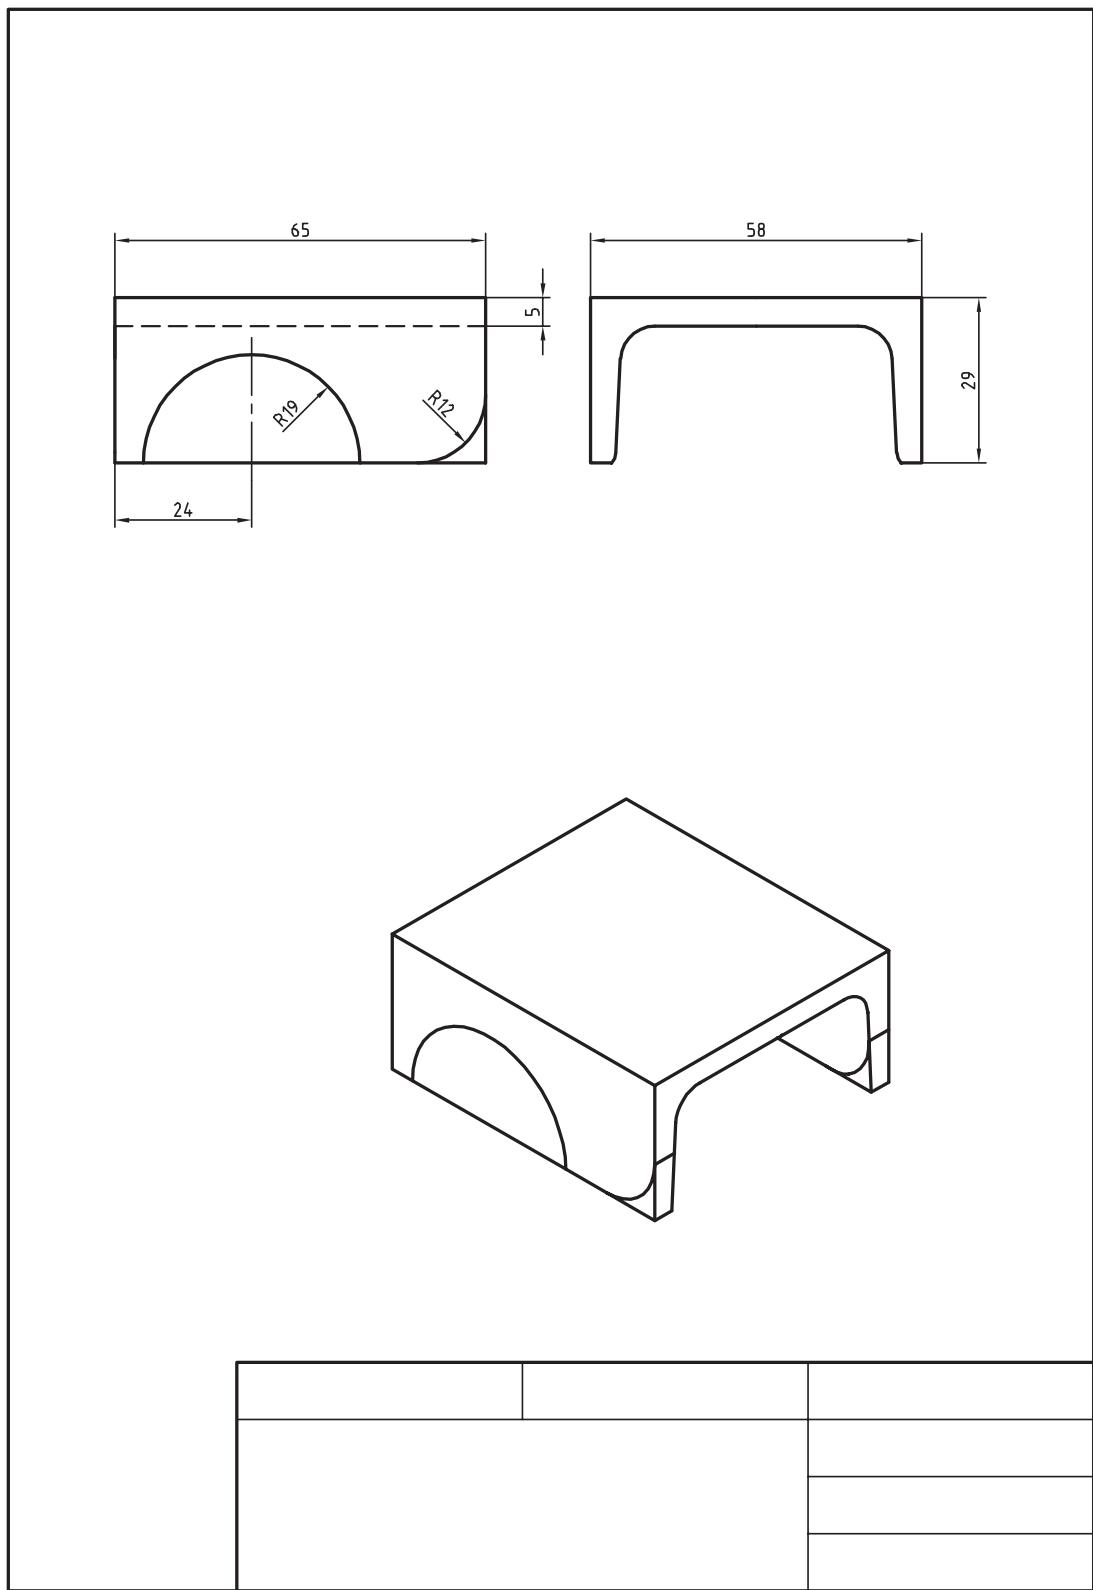

فعالیت کارگاهی تکمیلی سوهان کاری

ابتدا روند نما برای قطعات یک تا شش، مطابق جدول را ترسیم کرده و پس از تأیید هنرآموز، عملیات سوهان کاری انجام شود.

مشخصات کارهای کارگاهی تکمیلی				
نوع عملیات		مشخصات قطعه کار		ردیف
سوهان کاری	خط کشی	شماره	نام	
*	*	۴	گلگیر عقب	۱
*	*	۶	اتاق	۲
*	*	۷	سقف اتاق	۳
*	*	۱۱	باک بنزین	۴
*	*	۱۵	نگهدارنده محور جلو	۵
*	*	۱۶	نگهدارنده محور عقب	۶

ارزشیابی هنرجو در پودمان سوهان کاری و شابرکاری

	شرح کار: صفحه زیرین قطعه باید به کمک شابرکاری تخت شود. شابر تخت به طول ۲۰۰																																			
استاندارد عملکرد: ساخت قطعه با عملیات سوهان کاری و شابرکاری دستی مطابق نقشه با تolerانس عمومی ISO2768-m	شاخص‌ها: ۱- کیفیت سطح Ra6/3 ۲- تخت بودن ۳- عمود بودن ۴- اندازه‌ها براساس استاندارد ISO2768-m																																			
شرایط انجام کار: ۱- در محیط کار ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل ایمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت																																				
ابزار و تجهیزات: قطعه کار، میز کار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی‌متر، کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۰/۰۵، گونیای فلزکاری به طول ۱۵۰ میلی‌متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰x۴۰۰، سنبه‌نشان ۶۰، سوزن خطکش ۳۰ و پایه‌دار، سوهان تخت ۲۵۰ خشن و متوسط و نرم، شابر سه‌گوش ۲۰۰، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی، شابلون قوس (۱۵/۵-۲۵)، زبری سنج مخصوص سوهان، شابر تخت به طول ۲۰۰ و پهنای ۱۵																																				
معیار شایستگی:																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">ردیف</th> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">مرحله کار</th> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">بارم</th> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">حداقل نمره دریافتی</th> <th style="background-color: #f28b4e; color: white;">نمره هنرجو</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;">بررسی قطعه کار اولیه</td><td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;">انتخاب و آماده‌سازی وسایل</td><td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">آماده‌سازی و بستن قطعه کار</td><td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">۱</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">۴</td><td style="text-align: center;">انجام عملیات سوهان کاری</td><td style="text-align: center;">۳</td><td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">*</td><td style="text-align: center;">میانگین نمرات</td><td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;">۲</td><td style="text-align: center;">شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;">۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم</td></tr> </tbody> </table>	ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو	۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱		۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۳	۱		۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۳	۱		۴	انجام عملیات سوهان کاری	۳	۲		*	میانگین نمرات	۲	۲	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:					۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	
ردیف	مرحله کار	بارم	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو																																
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۳	۱																																	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۳	۱																																	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۳	۱																																	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۳	۲																																	
*	میانگین نمرات	۲	۲	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:																																
				۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم																																
*	میانگین نمرات	۲	۲	* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.																																