

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



# نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی برای تعمیرکاران

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: کشاورزی

گروه تحصیلی: کشاورزی و غذا

رشته‌های مهارتی: تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور، مکانیک تراکتور و

تیلر، تعمیر ماشین‌های ثابت کشاورزی، تعمیر موتورهای سبک کشاورزی

نام استاندارد مهارتی مبنا: مکانیک تراکتور و تیلر

کد استاندارد متولی: ۸-۴۹/۵۷/۱/۲

سرشناسه:	احدى، حميد
عنوان و نام پدیدآور:	نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی برای تعمیرکاران، شاخه کاردانش، زمینه کشاورزی... مؤلف حميد احدي؛ برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
مشخصات نشر:	تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهری:	۹۴ ص. مصور.
شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۲۷۰-۷
وضعیت فهرست نویسی:	فیبا
یادداشت:	کتاب حاضر بر اساس استاندارد مهارتی مبنا مکانیک تراکتور و تیلر کد استاندارد متولی ۸-۴۹/۵۷/۱/۲
موضوع:	ماشین آلات-رسم فنی
شناسه افزوده:	سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
رده بندی کنگره:	TJ۲۳۰/الف.۳/ن۷۱۳۹۰
رده بندی دیوبی:	۳۷۳
شماره کتابشناسی ملی:	۲۳۹۲۱۲۴



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی برای تعمیر کاران - ۲۱۰۲۰۰

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

حیدر احمدی (مؤلف) - کمیسیون تخصصی برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته ماشین‌های کشاورزی (ویراستار فنی)

اداره کل نظارت بر شعر و توزيع مواد آموزشی

سمهیه قنبری (صفحه‌آرا) - جواد صفری (طراح جلد) - فرشته حسن خانی قدام، افسانه محمدی سرواله (رسام)

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، کد پستی : ۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار : ۸۸۳۱۱۶۹

وب‌گاه : www.irttextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و شرکتاب‌های درسی ایران : تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو بخش)

تلفن : ۰۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار : ۰۴۹۸۵۱۶۱-۵، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و شرکتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ چهارم ۱۳۹۹

نام کتاب :

پدیدآورنده :

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :

شناسه افروده برنامه‌ریزی و تألیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :

شناسه افروده آماده‌سازی :


نشانی سازمان :

ناشر :

چاپخانه :

سال انتشار و نوبت چاپ :

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نفاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

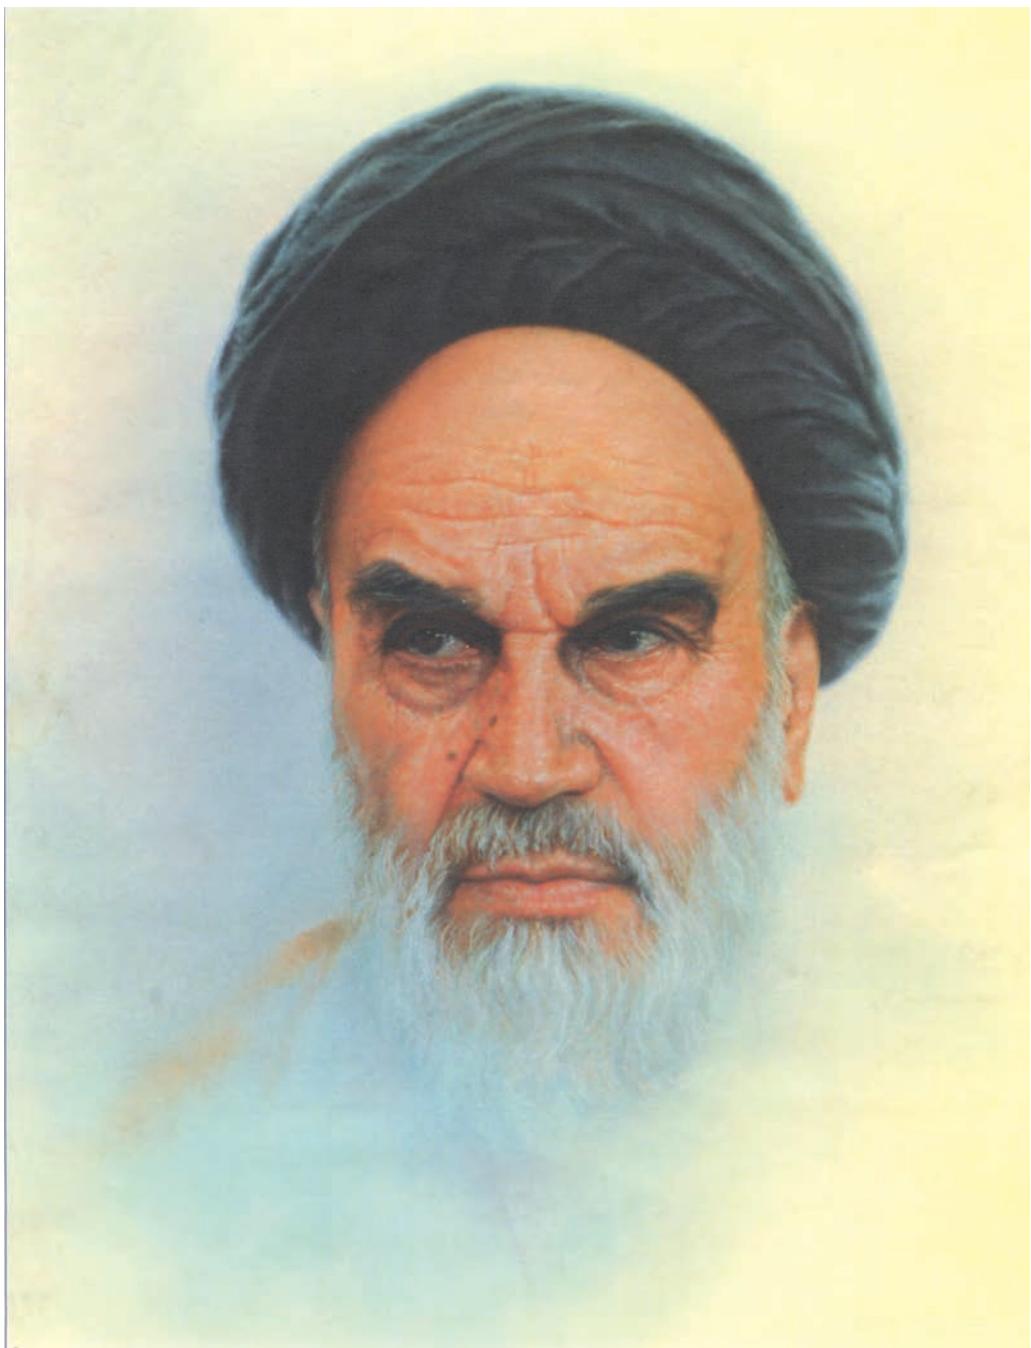

اول باید اخلاصتان را قوی بکنید، ایمانتان را قوی بکنید و این اخلاص و ایمان،  
شما را تقویت می کند و روحیه شما را بالا می برد و نیروی شما جوری می شود که هیچ  
قدرتی نمی تواند (با شما) مقابله کند.

امام خمینی «قُدِّس سِرُّه»

کتاب های استاندارد مهارتی

# مکانیک تراکتور و تیلر

نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیر کاران

فلزکاری برای تعمیر کاران

تعمیر موتور دیزل

تعمیر سیستم های تراکتور

تعمیر تیلر

### آموزه اول

#### کاربرد ابزارها و وسایل نقشه‌کشی

۳	۱-۱- نقشه و کاربرد آن
۳	۱-۲- انواع نقشه
۷	۱-۳- کاغذ نقشه‌کشی و برش آن
۸	۱-۴- وسایل نقشه‌کشی : میز، تخته رسم و خطکش T
۱۰	۱-۵- نصب کاغذ روی تخته رسم و گونیا کردن آن
۱۱	۱-۶- خطکش، گونیا و نقاله
۱۲	۱-۷- مدادهای نقشه‌کشی، مداد تراش و پاک کن
۱۳	۱-۸- کشیدن خط
۱۵	۱-۹- آشنایی با پرگار و الگو و کاربرد آن‌ها
۱۶	۱-۱۰- شکل‌ها و حجم‌های هندسی

### آموزه دوم

#### خط‌های استاندارد و نوشتن روی نقشه

۲۴	۲-۱- انواع خط در نقشه
۲۶	۲-۲- اعداد و حروف
۲۷	۲-۳- یکای طول و تبدیل آن‌ها
۲۸	۲-۴- مقیاس و خطکش تبدیل مقیاس (اصل)
۲۹	۲-۵- کادر (پیرابند)
۳۰	۲-۶- جدول نقشه
۳۱	۲-۷- تناسب اندازه نقشه و کاغذ نقشه‌کشی و جانمایی نقشه‌کشی

### آموزه سوم

#### سه نما

۳۶	۳-۱- شناسایی حجم‌های هندسی در اجسام
۳۹	۳-۲- تصویر و صفحه تصویر

۴۳	۳-۲- اصول رسم تصویر
۴۳	۳-۳- رسم سه نما
۴۹	۳-۴- اندازه‌گذاری
۵۳	۳-۵- رواداری (تلرانس)

## آموزه چهارم

### رسم تصویر سه بعدی ایزومتریک

۵۹	۴-۱- تصویر سه بعدی ایزومتریک
۶۰	۴-۲- رسم سه نما از روی تصویر سه بعدی
۶۰	۴-۳- روش رسم تصویر سه بعدی ایزومتریک
۶۴	۴-۴- اندازه‌گذاری تصاویر ایزومتریک

## آموزه پنجم

### برش ساده قطعات صنعتی و هاشور زنی

۶۸	۱-۵- نقشه‌کشی قطعه برش خورده
----	------------------------------

## آموزه ششم

### نقشه‌خوانی

۷۸	۶-۱- نقشه‌خوانی قطعات ساده
۸۷	۶-۲- نقشه گسترده
۸۹	۶-۳- نقشه‌های مرکب
۹۱	۶-۴- نقشه‌های اختصاری

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی  
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

[info@tvoccd.sch.ir](mailto:info@tvoccd.sch.ir)

پیام نگار(ایمیل)


[www.tvoccd.sch.ir](http://www.tvoccd.sch.ir)

وب‌گاه (وب‌سایت)

۱

## آموزه اول

### کاربرد ابزار و وسایل نقشه کشی

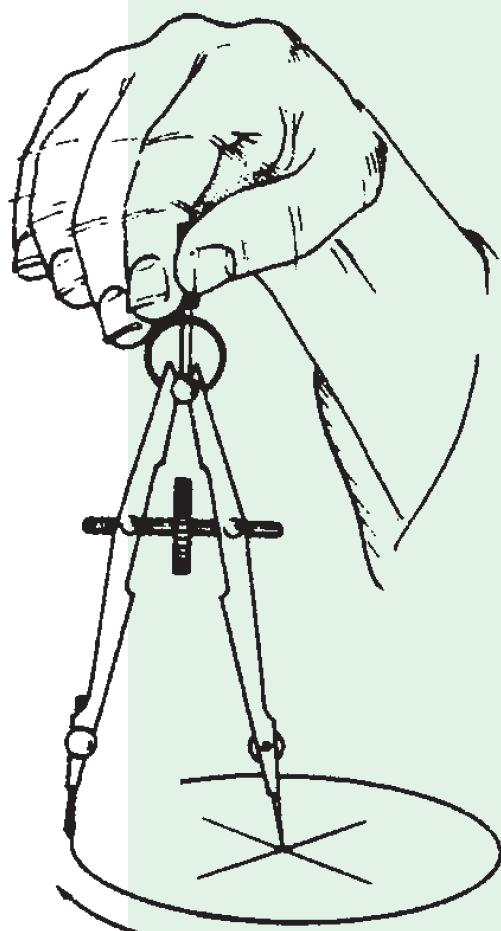

## کاربرد ابزار و وسایل نقشه‌کشی

### توانایی

- برش کاغذ و نصب آن روی میز نقشه‌کشی
- کشیدن خط‌های استاندارد و شکل‌های هندسی

### هدف‌های رفتاری – شما با یادگیری این آموزه می‌توانید:

- نقشه را تعریف کنید.
- انواع نقشه را نام ببرید.
- انواع کاغذ نقشه‌کشی را توضیح دهید.
- وسایل برش کاغذ نقشه‌کشی را توضیح دهید.
- کاربرد چسب های مورد استفاده در نقشه‌کشی را بیان کنید.
- میز نقشه‌کشی، تخته رسم و خط‌کش T را توضیح دهید.
- استانداردهای نقشه‌کشی را نام ببرید.
- ابعاد کاغذهای استاندارد سری A را نام ببرید.
- کاغذ نقشه‌کشی را با ابعاد استاندارد برش دهید.
- کاغذ نقشه‌کشی را روی تخته رسم، نصب کنید.
- انواع مدادهای نقشه‌کشی را نام ببرید.
- انواع مداد تراش و پاک کن را بیان کنید.
- شکل‌های هندسی (خط، زاویه، دایره، بیضی، چند وجهی منظم) را بکشید.
- جعبه پرگار و انواع پرگار را توضیح دهید.
- پاره خط را به چند بخش تقسیم کنید.
- خط مایل را رسم کنید.
- زاویه و نیمساز را رسم کنید.
- الگوهای بیضی و دایره را توضیح دهید.
- مرکز دایره را پیدا کنید.
- بیضی را با الگوهای نقشه‌کشی بکشید.
- چند ضلعی منظم را بکشید.


زمان آموزش(ساعت)

عملی	نظری
۵/۵	۱/۵


## ۱-۱ - نقشه و کاربرد آن

جدول ۱-۱

نشانه استاندارد	کشور
ISIRI	ایران
ISA	ژاپن
DIN	آلمان
CAS	اروپا
CE	چین
ASA	آمریکا

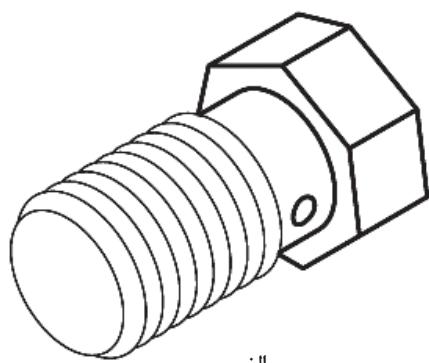

الف

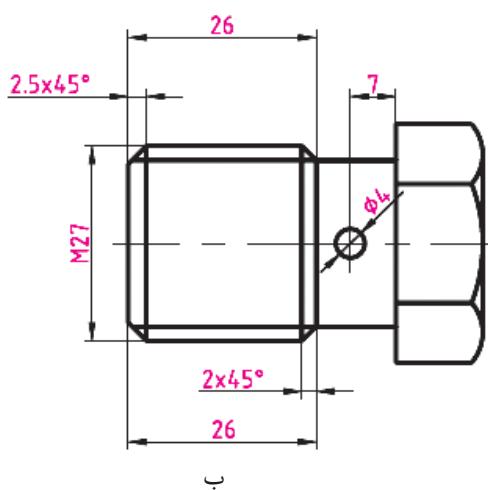

ب

شکل ۱-۱ نمونه یک نقشه دو بعدی و سه بعدی

مهندسين و طراحان برای ساخت سازه، ایده‌های خود را طراحی می‌کنند. به طرح‌هایی که ایده‌های فنی را نشان می‌دهند، نقشه گفته می‌شود. به عبارت دیگر، نقشه نمایش فنی یک جسم به روش ترسیم است. (شکل ۱-۱). نقشه باید روش، بدون پیچیدگی و گنگی باشد.

نقشه برای بیان پیام‌های فنی بین مهندسین، طراحان، تولیدکنندگان، تکنسین‌ها و کاربران به کار می‌رود. هر کدام از آن‌ها، بنا به وظیفه و نقشه‌ای که به او ارایه می‌شود کاری را روی قطعه یا سازه انجام می‌دهند. بنابراین همه آن‌ها باید از نشانه‌های نقشه، دریافت درست و یکسانی داشته باشند. در برخی موارد یک سازه را گروهی از افراد کشورهای گوناگون، طراحی، ساخت یا پیاده‌سازی می‌کنند. نقشه این طرح یا سازه باید برای همه آن‌ها که ممکن است زبان یکسانی نیز نداشته باشند به روشی قابل فهم باشد. بنابراین نقشه باید بر پایه استانداردهای پذیرفته شده کشیده شود. استاندارد به کار رفته در نقشه در بخشی از آن نوشته می‌شود. استاندارد جهانی که بیشتر کشورها آن را پذیرفته‌اند، ایزو (ISO) نام دارد و در ایران این استاندارد برای نقشه‌کشی به کار می‌رود.

تکنسین رشته ماشین‌های کشاورزی باید با انواع گوناگون نقشه‌ها آشنا بوده و دریافت درستی از این نقشه‌ها و نشانه‌های فنی به کار رفته در آن‌ها داشته باشد. دسته‌های از نقشه‌ها، نقشه‌های صنعتی است که برای تعمیر کاران کاربرد بیشتری دارد. در اینجا برخی از انواع نقشه‌های صنعتی توضیح داده می‌شود.


## ۱-۲ - انواع نقشه

انواع نقشه از نظر ابعاد (دو بعدی و سه بعدی)  
نقشه از نظر ابعاد، دارای دو نوع دو بعدی و سه بعدی است (شکل ۱-۱).

در این واحد کار در کلی نقشه مورد نظر است و در آموزه‌های دیگر مفهوم این خطها و نشانه‌ها بیان خواهد شد.

### انواع نقشه از نظر کاربرد نقشه دستی

شمار زیادی از طراحان، ایده خود را نخست به شکل ساده با دست و بیشتر بدون بهره‌گیری از خط‌کش و دیگر ابزارهای نقشه‌کشی می‌کشند. به چنین نقشه‌ای، نقشه دستی (اسکچ<sup>۱</sup>) می‌گویند (شکل ۱-۲).

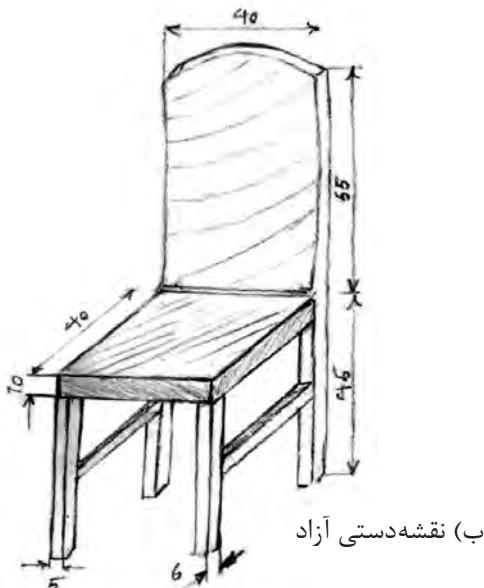


شکل ۱-۲

الف) نقشه سه‌بعدی کشیده  
شده در یک نرم‌افزار

در چنین نقشه‌هایی باید نسبت اندازه‌ها رعایت شود.

### نقشه اجرایی

نقشه دستی برای ساخت قطعه کاربرد ندارد، برای افزون بر اندازه‌ها، با نشانه‌هایی استاندارد، نوع عملیات این کار، باید نقشه اجرایی با تمام اندازه‌هایی که در ساخت مانند خم کاری، پرداخت سطحی و عملیات ساخت، به آن نیاز داریم کشیده شود. در نقشه اجرایی، حرارتی نیز نشان داده می‌شوند (شکل ۱-۳).

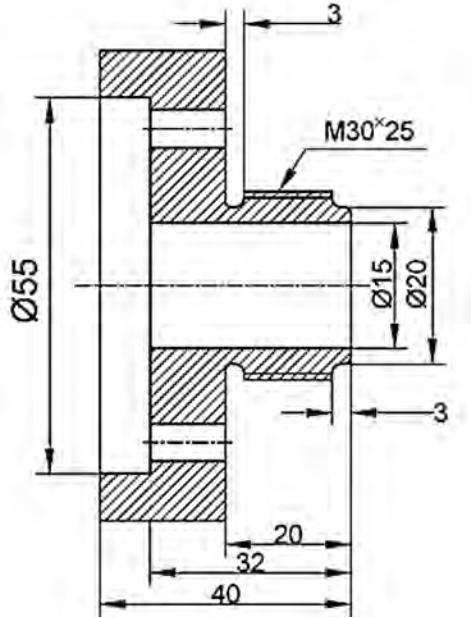


شکل ۱-۳- نقشه اجرایی فلانج

نقشه‌های اجرایی برای تکنسین ماشین‌های کشاورزی و تعمیر کاران کمتر کاربرد دارد.


### نقشه ترکیبی<sup>۱</sup> (مرکب)

نقشه ترکیبی، نقشه‌ای است که اجزاء یک ماشین یا مکانیسم را در حالت کار نشان می‌دهد. برای نشان دادن جایگاه هر قطعه از دستگاه یا مکانیسم‌ها و چگونگی مونتاژ آن‌ها، نقشه ترکیبی رسم می‌شود. در این نقشه، نام قطعات و در برخی موارد جنس قطعات نیز آورده می‌شود (شکل ۱-۴). تعمیر کاران باید هنگام باز کردن یا بستن مکانیسم، به نشانه‌ها و راهنمایی‌های داده شده در نقشه ترکیبی توجه کنند.

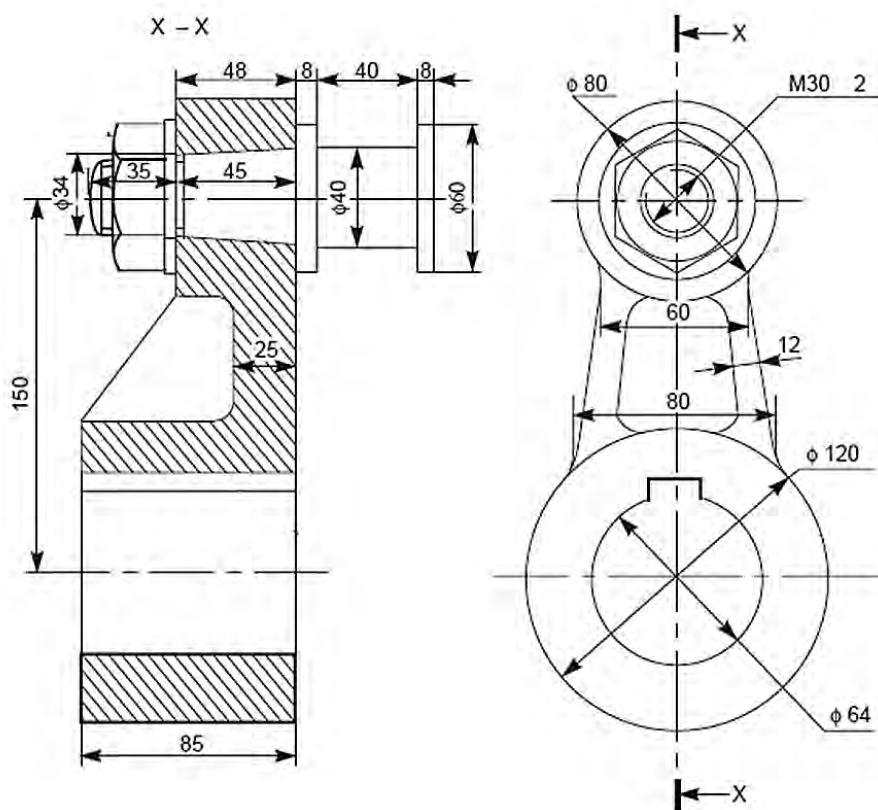

شکل ۱-۴- نقشه ترکیبی

<sup>۱</sup>- Assembly Drawings for Instruction Manual

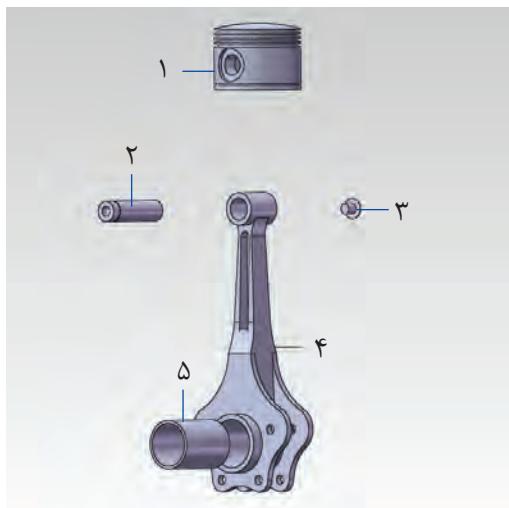

شکل ۱-۵ - نقشه گستردگی


تعداد	شماره فنی	نام	
۱	۳۰۰۰۲۱	پیستون	۱
۱	۳۰۰۰۲۲	پین	۲
۱	۳۰۰۰۲۳	پیچ	۳
۱	۳۰۰۰۲۴	دسته پیستون	۴
۱	۳۰۰۰۲۵	بوش	۵

### نقشه گستردگی (انفجاری)

این نقشه اجزای دستگاه یا قسمتی از آن را در حالت باز شده و در کنار هم نشان می‌دهد تا شکل کلی، شماره قطعات و ترتیب جای گیری آنها نشان داده شود (شکل ۱-۵). در این نقشه، هر قطعه شماره‌ای دارد که در جدولی شماره فنی و نام قطعه با آن شماره نشان داده می‌شود. کاربرد نقشه گستردگی، بیشتر در کتابچه‌های راهنمای قطعات است. تعمیر کاران هنگام تعمیر ماشین، قطعات مورد نیاز را، از روی کتابچه راهنمای قطعات ماشین<sup>۱</sup> سفارش می‌دهند.

### نقشه اختصاری

با افزایش قطعات یک دستگاه به ویژه در دستگاه‌های پیچیده، شناسایی آن‌ها و عمل کرد دستگاه دشوار می‌شود. نقشه‌های اختصاری برای بیان اصول کار و عملکرد مکانیسم و ماشین به کار می‌روند. همان‌طور که می‌دانید از به هم پیوستن قطعات ساده، مکانیسم و از به هم پیوستن چندین مکانیسم، ماشین ساخته می‌شود. در نقشه اختصاری، هر قطعه با یک نشانه که شکل ساده شده‌ای از آن قطعه است، نشان داده می‌شود (شکل ۱-۶).

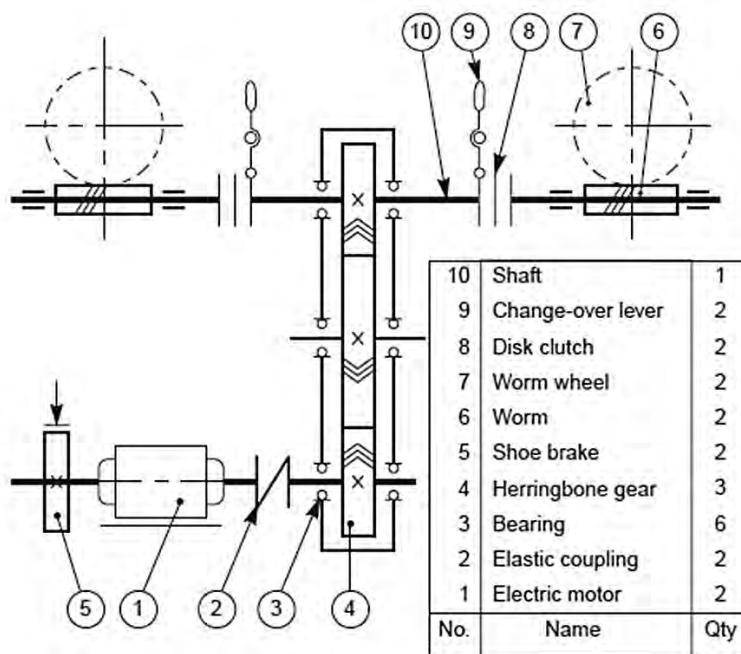

۱	محور	۱۰
۲	اهرم جایجایی	۹
۲	صفحه کلاچ	۸
۲	چرخ دنده حلزونی	۷
۲	چرخ دنده ماردم (حلزون)	۶
تعداد	نام	شماره

۲	ترمز کفشه‌کشی	۵
۳	چرخ دنده	۴
۶	یاتاقان (بلبرینگ)	۳
۲	پیوست الاستیکی	۲
۲	موتور الکتریکی	۱
تعداد	نام	شماره


شکل ۱-۶ - نقشه اختصاری

### بررسی

در کتابچه راهنمای یک تراکتور یا ماشین کشاورزی، کاربرد برخی از انواع نقشه‌ها را بررسی کنید.

## ۳-۱- کاغذ نقشه‌کشی و برش آن

نمودار به کار می‌رود. در نوعی از این کاغذ، فاصله خطها یک میلی‌متر است که به آن کاغذ میلی‌متری می‌گویند.

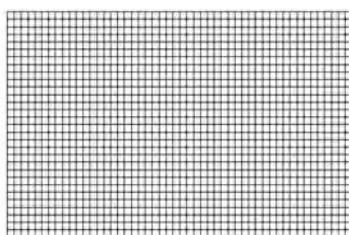

شکل ۱-۷ - کاغذ شطرنجی

**کاغذ ایزومتریک:** کاغذ ایزومتریک، کاغذ شطرنجی با زاویه  $30^\circ$  و  $150^\circ$  است که برای کشیدن تصاویر ایزومتریک به کار می‌رود با این تصاویر در واحد کار ۴ آشنا خواهید شد.

نقشه روی کاغذ یا در رایانه با نرم افزارهایی مانند Auto CAD و Solidworks کشیده می‌شود. نقشه‌هایی که در رایانه کشیده می‌شوند، را می‌توان روی کاغذ چاپ نمود، نقشه‌ها پس از طراحی باید به گونه‌ای نگهداری شوند که مهندسین و تکنسین‌هایی که با آن کار می‌کنند به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.

### ۱-۳-۱ - انواع کاغذ نقشه‌کشی

کاغذهایی مانند کاغذ سفید، کاغذ کالک، برای رسم و چاپ نقشه به کار می‌روند. کاغذهای شطرنجی نیز، در مراحل نخست آموزش نقشه‌کشی کاربرد دارد.

**کاغذهای شطرنجی:** این کاغذ بیشتر برای رسم

### بررسی

از هر کدام کاغذهای نقشه‌کشی یک برگ از هنرآموز خود بگیرید و آن‌ها را از نظر شفافیت و ضخامت با هم مقایسه کنید.

## ۳-۲- نام و ابعاد کاغذهای نقشه‌کشی

کاغذ نقشه، استاندارد باشد. اندازه (۲۹۷×۲۱۰ mm)

اگر می‌خواهید نقشه را روی کاغذ بکشید باید ابعاد

۲- محل نشانه‌گذاری شده کاغذ را برابر با لبهٔ تیغه ثابت، زیر تیغه دستگاه بگذارد، اگر دستگاه دارای نگهدارنده کاغذ است با آن کاغذ را ثابت کنید.

۳- با یک دست کاغذ را نگه دارید و با دست دیگر دسته برش را به پایین حرکت دهید تا برش انجام شود.



شکل ۱-۸- دستگاه برش

**۴-۱- وسایل نقشه‌کشی : میز، تخته رسم و خطکش T**  
امروزه نقشه‌کشی بیشتر در محیط رایانه با نرم‌افزارهایی مانند Auto CAD (شکل ۱-۹) انجام می‌شود و اگر نیاز به نسخه کاغذی از نقشه باشد نقشه با چاپگر ویژه آن (پلاتر) چاپ می‌شود.

در موارد زیاد برای نقشه‌کشی، میز نقشه‌کشی و ماشین نقشه‌کشی به کار می‌رود. در مراکز آموزشی، نقشه‌کشی در محیط رایانه‌ای یا روی تخته رسم انجام می‌شود. سطحی که نقشه روی آن کشیده می‌شود باید کاملاً صاف و محکم باشد به گونه‌ای که هنگام نقشه‌کشی حرکت نکند.

یکی از اندازه‌های استاندارد برای نقشه‌کشی است. این اندازه را A4 می‌گویند. نقشه‌های آموزشی را بهتر است روی کاغذ A4 بکشید. اگر اندازه A4 را از پهنا دو برابر کنید، اندازه (A3)  $420 \times 297 \text{ mm}$  به دست می‌آید و با دو نیم کردن کاغذ A4 از درازا، اندازه استاندارد A5 به دست می‌آید. برخی از اندازه‌های استاندارد کاغذ نقشه‌کشی بر پایه ایزو، در جدول ۱-۲ نشان داده شده است.

جدول ۱-۲- برخی از اندازه‌های استاندارد کاغذ نقشه‌کشی


نام کاغذ	ابعاد(میلی متر)	
	عرض	طول
A0	۱۱۸۹	۸۴۱
A1	۸۴۱	۵۹۴
A2	۵۹۴	۴۲۰
A3	۴۲۰	۲۹۷
A4	۲۹۷	۲۱۰
A5	۲۱۰	۱۴۹

### ۱-۳-۲- برش کاغذ


کاغذهای نقشه‌کشی بیشتر در اندازه بزرگ فروخته می‌شوند که باید متناسب با نقشه به اندازه استاندارد ببریده شود. اگر بخواهید کاغذ نقشه‌کشی بزرگ تر از اندازه استاندارد را به اندازه کوچک‌تر ببرید یا بخواهید لبه‌های کاغذ را صاف کنید، می‌توانید برای این کار دستگاه برش (شکل ۱-۸) را به کار ببرید. قیچی معمولی ابزار خوبی برای بردن کاغذ نقشه‌کشی نیست، زیرا لبه کاغذ برش خورده با قیچی، ناصاف می‌شود.

### برش کاغذ با دستگاه برش

۱- محل برش کاغذ را با مداد کم رنگ نشانه‌گذاری کنید.

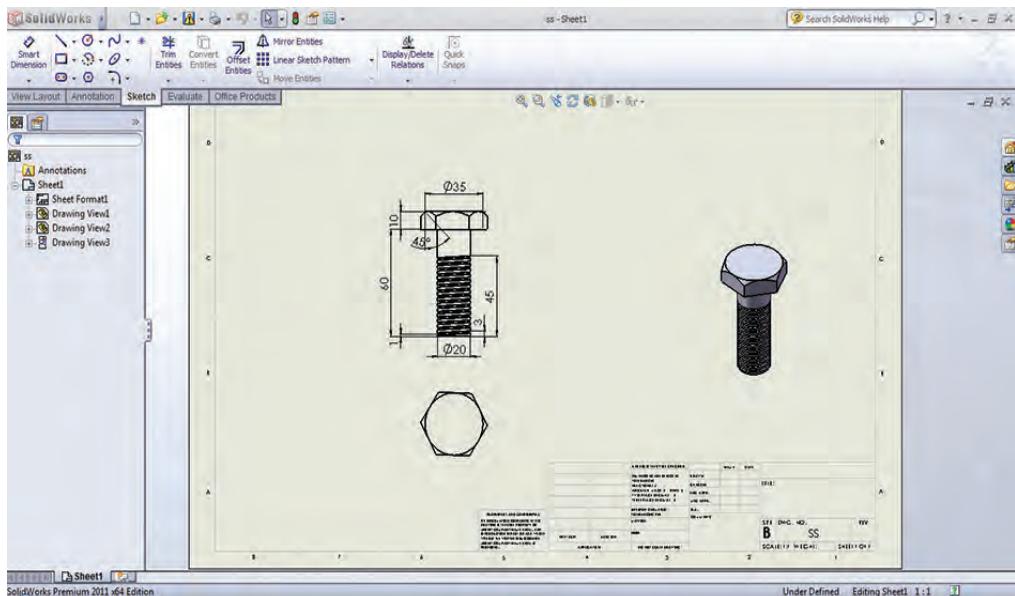


الف) محیط نرم افزار Solid works

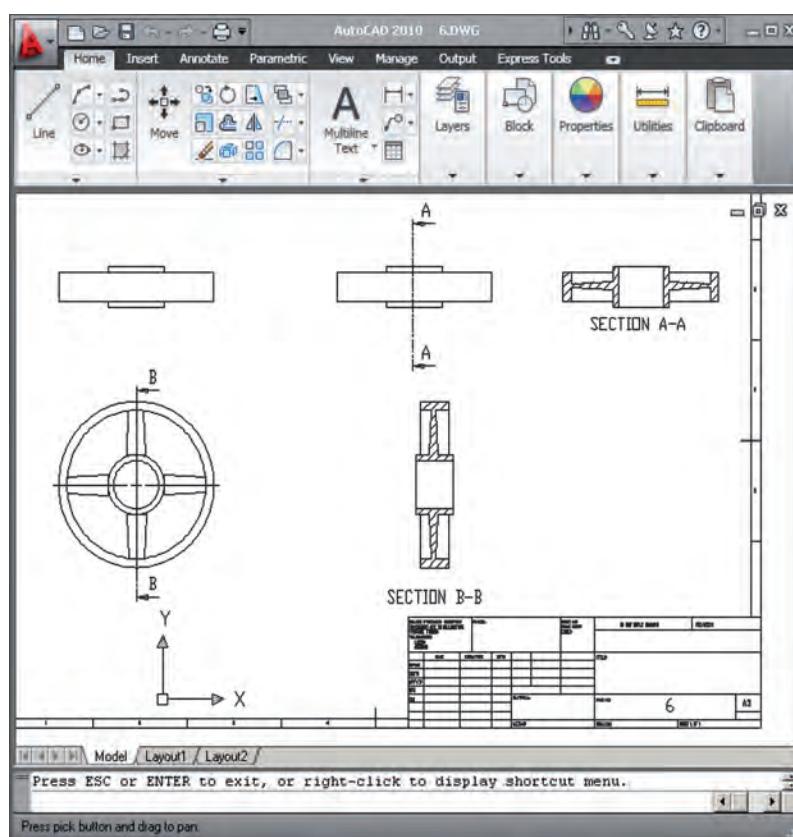

ب) محیط نرم افزار Auto CAD

شکل ۱-۹

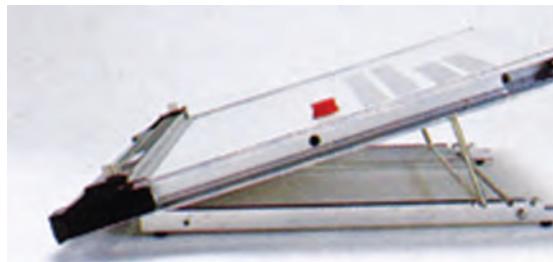

شکل ۱-۱۰- تخته رسم پایه‌دار

**تخته رسم :** تخته رسم تخته‌ای با سطح صاف است که لبه سمت راست و چپ تخته راست و نسبت به هم موازی است که به این لبه‌ها لبۀ کار می‌گویند. تخته رسم بیشتر اندازه‌ای برابر با  $65 \times 50$  سانتی‌متر دارد (شکل ۱-۱۰).

### نکته

سعی کنید از صدمه دیدن و خراشیده شدن سطح تخته رسم و لبه‌های کناری آن جلوگیری نمایید. چون امکان رسم نقشه دقیق روی تخته رسم و میز نقشه‌کشی که معیوب شده اند وجود نخواهد داشت.




شکل ۱-۱۲ میز نقشه‌کشی

## ۵-۱ - نصب کاغذ روی تخته رسم و گونیا کردن آن

برای کشیدن نقشه روی تخته رسم و میز نقشه‌کشی باید کاغذ مورد نظر را روی آنها نصب کنید. کاغذ نقشه‌کشی به وسیله چسب نواری که ممکن است کاغذی یا پلاستیکی باشد روی تخته رسم ثابت می‌شود.

**روش نصب کاغذ نقشه‌کشی روی تخته رسم**  
۱- لبه بالایی کاغذ را چند سانتی‌متر پایین‌تر از لبه بالایی تخته رسم و هم راستا با آن قرار دهید.

**خط کش T (تی) :** برای کشیدن خط راست و عمود بر لبه کار تخته رسم، خط کش T به کار برد می‌شود. (شکل ۱-۱۱) این خط کش دارای دو قسمت سر و تیغه است که سر خط کش نسبت به تیغه، زاویه ۹۰ درجه دارد اگر اتصال بین سر و تیغه لق شود خطی که با خط کش تی رسم می‌شود دارای زاویه صحیح نخواهد بود. سر برخی از این خط کش‌ها دارای نقاله است که رسم خط با زوایای گوناگون را امکان پذیر می‌کند.

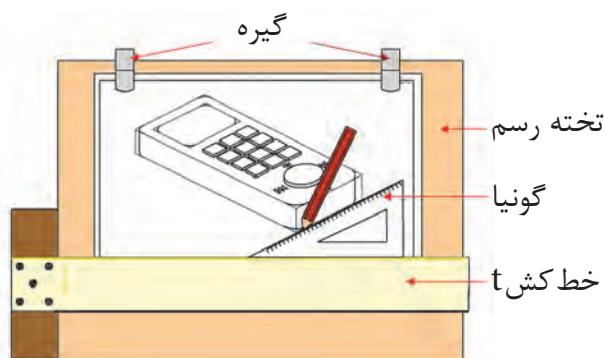

شکل ۱-۱۱- تخته رسم و خط کش T

**میز نقشه‌کشی:** میز نقشه‌کشی از تخته رسم بزرگ‌تر و دارای پایه و ابزارهای دقیق برای رسم نقشه است.

۲- با چسب نواری گوشه بالایی سمت چپ کاغذ از لبه پایین نزدیک به ۲ تا ۳ برابر پهنانی تیغه خطکش نقشه‌کشی را روی تخته رسم بچسبانید. (فاصله کاغذ T باشد).

### نکته

اگر چپ دست هستید کاغذ را نزدیک به لبه سمت راست تخته رسم نصب کنید.

۳- در حالی که سر خطکش T را به لبه سمت عدد ۱۵ باشند، می‌توانید یک یا دو گونیای ۳۰-۶۰ و ۴۵ درجه را به کار ببرید (شکل ۱-۱۴).



الف- گونیای ۴۵ درجه




ب- گونیای ۶۰-۳۰

شکل ۱-۱۴

۴- کاغذ را با کف دست صاف کنید و گوشه‌های چپ تخته رسم تکیه داده‌اید، خطکش T را به سمت لبه بالایی کاغذ نزدیک کرده گوشه راست کاغذ را به گونه‌ای جابجا کنید که لبه بالایی کاغذ با لبه خطکش T موازی باشد.

۵- کاغذ را با مانند شکل ۱-۱۳ به ترتیب چسب بزنید.

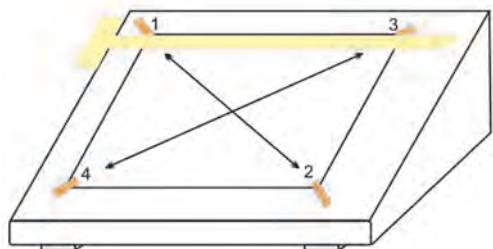

شکل ۱-۱۳ مسیر حرکت دست روی کاغذ و ترتیب چسب زدن گوشه‌های آن


## ۶-۱- خطکش، گونیا و نقاله

### ۶-۱-۱- خطکش

پیش از این با خطکش ۲۰، ۳۰ و ۵۰ سانتی‌متر آشنا شده‌اید. این خطکش‌ها بیشتر از جنس چوب و مواد شفاف با یک یا دو لبه مدرج ساخته می‌شوند. خطکش‌های شفاف که با خط تیره نشانه‌گذاری شده باشد، برای کار مناسب‌تر هستند و چشم را خسته نمی‌کنند.

### ۶-۱-۲- گونیا و انواع آن

در نقشه‌کشی برای کشیدن خطهای با زاویه ۳۰، ۶۰، ۴۵ درجه و برخی زاویه‌های دیگر که مضری از

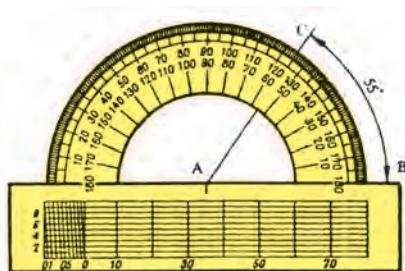

شکل ۱-۱۵- نقاله ۱۸۰ درجه

به این دلیل مدادهای گفته شده با مغزی گوناگون از نظر قطر و نرمی ساخته می‌شوند تا بتوان خطهایی با پهنا و تیرگی دلخواه رسم کرد.

اندازه مغزی هر اتود، ثابت و بیشتر از اندازه‌های  $0/5$ ،  $0/0$  و  $1$  میلی‌متر است. نرمی مغز مدادهای معمولی و اتود چند دسته است که در جدول ۳-۱ برخی از آن‌ها نشان داده شده است.

در جدول ۳-۱ مغز مدادهای سمت چپ که با حرف B نشان داده شده‌اند نرم‌تر است. مداد با مغز نرم، خط پر رنگ‌تر و پهن‌تر رسم می‌کند. بر خلاف آن‌ها مدادهایی که با حرف H نشان داده شده‌اند مغز سخت‌تری دارند و خط باریک‌تر می‌کشند. مدادهای HB و F مدادهای متوسط هستند. مدادهایی که مغز خیلی نرم دارند، برای طراحی و سایه زدن به کار بردۀ می‌شوند.

## ۱-۷-۱ - مدادهای نقشه‌کشی، مداد تراش و پاک کن ۱-۷-۲ - آشنایی با مدادها

دو نوع رایج مدادهای نقشه‌کشی مداد معمولی و مداد نوکی (اتود) است (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۶ ۱- انواع مدادهای رایج در نقشه‌کشی

استانداردهای نقشه‌کشی چندین شکل خط و دسته‌های گوناگونی از آن‌ها با ضخامت استاندارد دارند.


جدول ۳-۱- درجه سختی و رنگ مدادها

تیرگی درجه رنگ													
درجه مداد													
نوشتن و رسم													
سایه زدن و نوشتن													
نقشه‌کشی													
4B	3B	2B	B	HB	F	H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	
●	●	●	●	●	●								
●	●	●	●	●	●	●							
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

### کار در کارگاه

روی خطهای AA، BB و CC را با مدادهای مشخص شده خط بکشید و پهنا و تیرگی خطها را با هم بسنجید.

درجه مداد	A	B	C
2H	—	—	—
HB	—	—	—
B	—	—	—

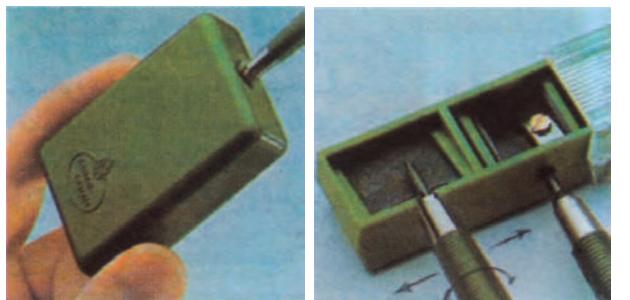

شکل ۱۷-۱ - مداد تراش

### ۱-۷-۲ - مداد تراش

هنگام خط کشی با مداد، نوک آن اندک اندک خورده شده و خطی را که با آن می کشید آرام آرام پهن تر می شود. نوک مدادی را که بیش از اندازه خورده شده است، باید تیز کنید. مداد تراشی که تیغه تیز دارد مداد را بهتر می تراشد و نوک مداد هنگام تراشیدن آن کمتر می شکند.


### نکته

مغزی های مدادهای اتود نیز مانند مدادهای معمولی، نیاز به تیز شدن دارند به ویژه مدادهایی که مغزی کلفت تری دارند.

### ۱-۷-۳ - مداد پاک کن، الگو، برس موبی

نزدیک به دیگر خطها است، الگوهای ویژه ای به کار گرفته می شود تا دیگر خطها ناخواسته پاک نشوند (شکل ۱-۱۸).

برای پاک کردن خط های ناخواسته، باید پاک کن هایی به کار ببرید که پس از کار با آن، رویه کار تمیز بماند. هنگام پاک کردن گوششها یا خطی که

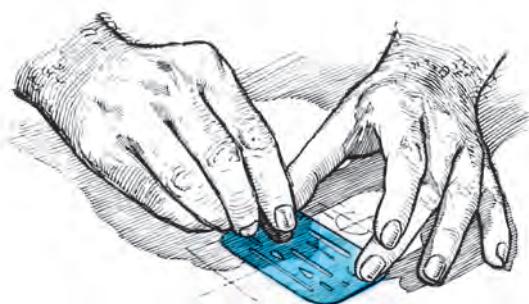

الف - الگوی پاک کن



ب - برس

شکل ۱-۱۸

چنان است که می توانید برخی از خط هایی را که در نقشه کشی کاربرد بیشتری دارند بکشید.

#### ۱-۸-۱ - کشیدن خط افقی و عمودی

- ۱ - کاغذ نقشه کشی را روی تخته رسم نصب کنید.
- ۲ - خط کش T را در حالی که به لبه کار سمت چپ تخته رسم تکیه داده اید با دست چپ نگه دارید (شکل ۱-۱۹).

مداد پاک کن ها از نظر جنس بر دو نوع هستند. نوع لاستیکی، برای پاک کردن خط های مدادهای نرم و نوع پلاستیکی، برای پاک کردن خط مرکبی یا جوهری ساخته می شوند.

### ۱-۸ - کشیدن خط

اکنون آشنایی شما با وسائل رایج نقشه کشی

چپ به راست بکشید.

۴- هنگام خط کشی، مداد را نسبت به خط کش

مانند شکل ۱-۲۱ نگه دارید و آن را به آرامی بین انگشتان خود بچرخانید تا پهناهی خطی که کشیده

می شود، همواره یکسان بماند(شکل ۱-۲۰)


۵- برای کشیدن چند خط هم راستا، خط کش T

را بالا یا پایین برد و خط را از سمت




شکل ۱-۱۹- نگه داشتن خط کش T

۳- مداد مناسبی را بردارید و خطی را از سمت

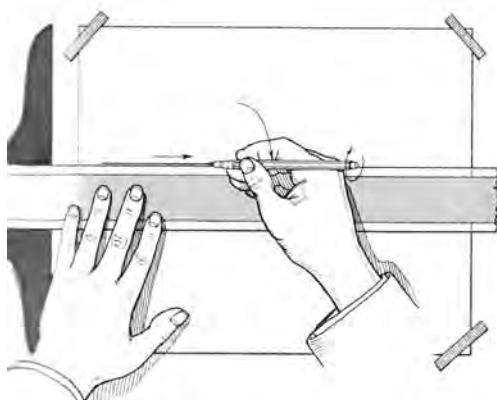

شکل ۱-۲۱

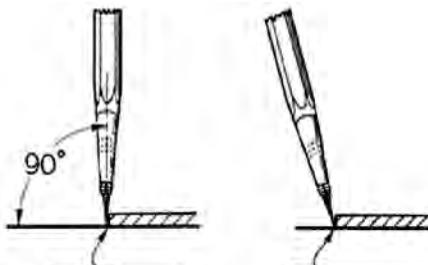

رسم خط در حالت  
معمولی با فاصله کم  
نوك مداد

رسم خط دقیق بدون  
فاصله بین خط کش  
و نوك مداد


شکل ۱-۲۰

#### ۱-۸-۲- رسم خط مایل


اگر می خواهید خطی عمود یا کج رسم کنید باید

به کار ببرید.

خط کش T و یک یا دو گونیا (شکل ۱-۲۲ و ۱-۲۳)

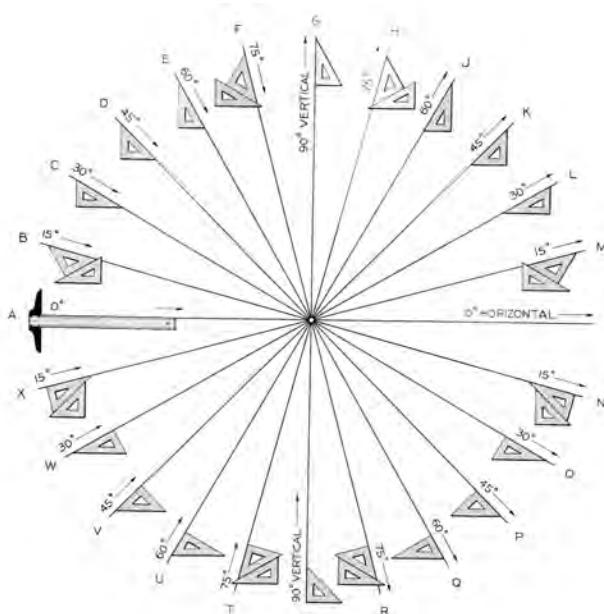

شکل ۱-۲۳- رسم خط کج با گونیا و خط کش T

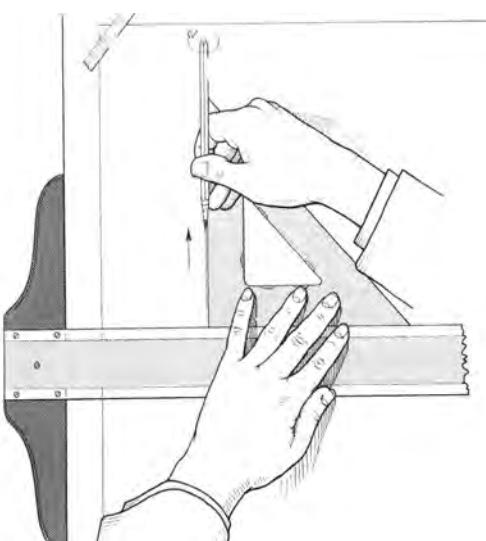

شکل ۱-۲۲- رسم خط قائم با گونیا و خط کش T


## کار در کارگاه

- ۴- برای بررسی اندازه دهانه، نوک مدادی آن را روی خطکش به دور نوک سوزنی بچرخانید. نوک مدادی پرگار باید از روی عددی برابر با قطر دایره بگذرد.
- ۵- نوک سوزنی پرگار را در مرکز دایره قرار دهید. برای این کار می‌توانید پرگار را به صورت مایل گرفته، با کمک دست چپ، نوک آن را در کانون دایره بگذارد (شکل ۱-۲۵).



شکل ۱-۲۵

- ۶- دسته پرگار را بین انگشتان شست و سبابه نگه داشته، با زاویه حدود نزدیک به ۱۵ درجه نسبت به محور قائم، دور شاخه سوزنی پرگار بچرخانید (شکل ۱-۲۶).

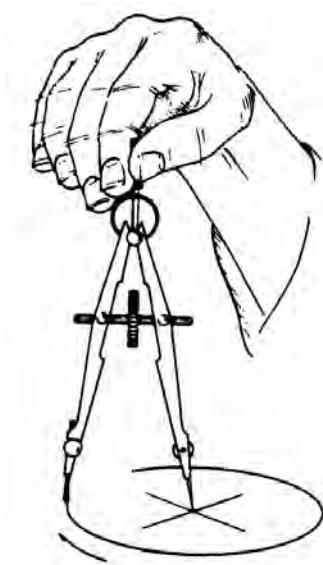

شکل ۱-۲۶- رسم دایره با پرگار

کاغذ A4 را روی تخته رسم نصب کنید و مانند شکل ۱-۲۳ از یک نقطه در وسط کاغذ خطهای افقی، عمودی و کج با زاویه‌های گوناگون، به بلندی ۱۰ سانتی‌متر بکشید.

## ۹-۱-آشنایی با پرگار و الگو و کاربرد آن‌ها

دایره را می‌توان با پرگار یا الگو کشید. پرگارهای نقشه‌کشی دقیق هستند و تجهیزات کاملی نیز به همراه آن‌ها داده می‌شود.

### ۹-۱- رسم دایره

#### روش رسم دایره با پرگار

- کانون دایره را روی کاغذ با نشانه (+) نشانه‌گذاری کنید.

- پرگار را ببندید و بلندی دو شاخک آن را هم اندازه (یا نوک سوزنی  $\frac{1}{5}$  میلی‌متر بلندتر) تنظیم کنید.

- دهانه پرگار را از روی خطکش اندازه‌دار به اندازه (شعاع دایره) دلخواه باز کنید. برای این کار، نوک مدادی پرگار را روی صفرخطکش و نوک سوزنی را روی عدد دلخواه بگذارد.




شکل ۱-۲۴

- پرگار برای رسم دایره‌های بزرگ ، ۲- پرگار انتقال اندازه،
- پرگار رسم دایره‌های کوچک ، ۴- پرگار فنری،
- پرگار صفر زن


## کار در کارگاه

برای کشیدن بیضی، می‌توانید الگوی بیضی را به کار ببرید. روش کار با الگوی بیضی مانند الگوی دایره است(شکل ۱-۲۹).

شکل ۱-۲۷ را در کاغذ A4 بکشید (اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است).

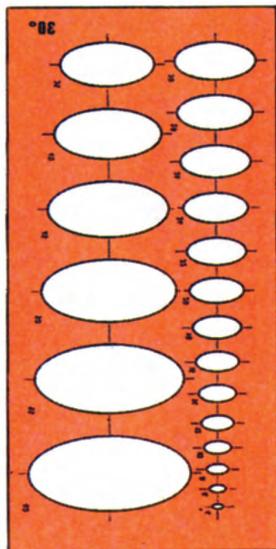

شکل ۱-۲۹ - الگوی بیضی

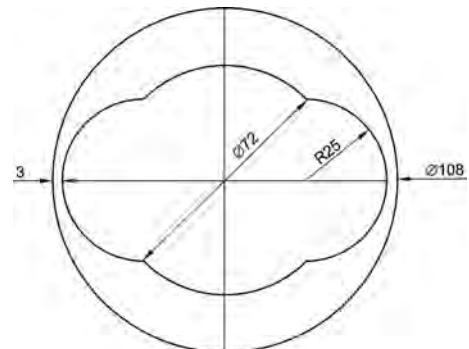

شکل ۱-۲۷ - رسم چند دایره<sup>۱</sup>

اگر دایره‌های زیادی در نقشه باشد کاربرد الگوی دایره برای کشیدن آنها، سرعت کار را بیشتر می‌کند هر الگوی دایره چندین دایره با قطرهای گوناگون دارد. روی الگو امتداد دو قطر عمود دایره و اندازه قطر آن در کنار هر دایره نوشته شده است. برای کشیدن دایره با الگو، نخست اندازه و کانون دایره را برگزیده، با خط کم رنگ، دو قطر از دایره را عمود برهم روی کاغذ بکشید، سپس الگو را چنان قرار دهید که امتداد دو قطر دایره روی الگو، با خطهای کشیده شده، روی هم بیافتد سپس دایره را با مداد پر رنگ بکشید(شکل ۱-۲۸).


برای چیرگی در نقشه کشی نخست باید بتوانید شکل‌های ساده هندسی رابه درستی بکشید. در اینجا روش کشیدن برخی از این شکل‌های هندسی آموزش داده می‌شود.

### ۱-۱۰-۱ - پاره خط<sup>۲</sup>

همانطور که می‌دانید پاره خط از پیوستن دو نقطه به هم، ایجاد می‌شود، در نقشه کشی لازم می‌شود که پاره خطی، چند بخش شود که این کار در اینجا آموزش داده خواهد شد.

#### تقسیم پاره خط با پرگار



یکی از ابزارهای تقسیم پاره خط به چند بخش برابر، پرگار است. برای این کار نخست باید اندازه پاره خط را بر تعداد بخش‌ها تقسیم کنید تا اندازه هر قطعه به دست آید، سپس دهانه پرگار را برابر با اندازه

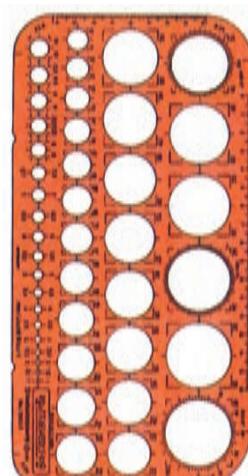

شکل ۱-۲۸ - الگوی دایره

۱ -  $R$  و  $\emptyset$  در شکل ۱-۲۷ به ترتیب نشان‌دهنده شعاع و قطر است.

۲ - در این کتاب برای راحتی کاربرد به جای پاره خط، بیشتر کلمه خط به کار رفته است.

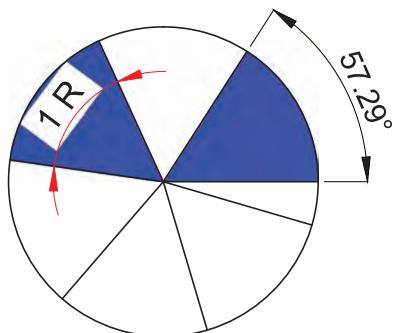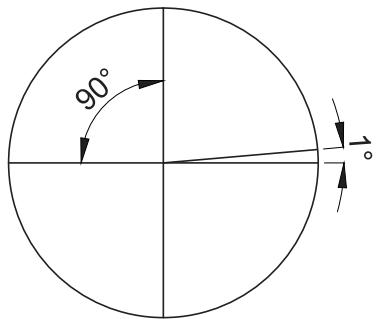

شکل ۱-۳۰

به دست آمده باز کنید و از دو انتهای، پاره خط را به بخش‌های برابر بخش کنید.

### کار در کارگاه

پاره خطی به طول ۷ سانتی‌متر را با پرگار به ۱۰ بخش برابر تقسیم کنید.

راهنمایی : طرح را نخست کم رنگ بکشید، سپس آن را پر رنگ کنید.

### ۱-۱۱-۱-رسم عمود بر خط با خط کش T و گونیا

۱- خط d را با خطکش T بکشید.

۲- یک نقطه دلخواه را روی خط d برگزینید.

(نقطه m)

۳- خطکش T را کمی پایین تراز خط به گونه‌ای که سر خطکش T به لبه کار تکیه داده شده باشد بگذارید.


۴- گونیا را روی خطکش T به گونه‌ای بگذارید که یک ضلع گونیا، مماس با نقطه موردنظر باشد. سپس خط عمود را در نقطه O رسم کنید.

### ۱-۱۱-۳-آشنایی با زاویه

اگر دو خط هم دیگر را در یک نقطه قطع کنند، چهار زاویه ایجاد می‌شود. زاویه را بیشتر با یک حرف یونانی مانند  $\alpha$  (alfa)،  $\beta$  (بتا)،  $\gamma$  (گاما) یا حروف بزرگ انگلیسی مانند A,B و ... نشان می‌دهند.

برای نشان دادن یک زاویه، حرفی که نشانگر زاویه است را همراه با نشانه  $^\circ$  یا  $\angle$  (مانند  $A^\circ$  یا  $\angle A$ ) می‌آورند. یکای زاویه در نقشه‌کشی درجه (D) و رادیان (R) است. یک دایره  $360^\circ$  درجه یا  $2\pi$  رادیان است.

در نقشه‌هایی که با استاندارد ایزو کشیده می‌شوند یکای زاویه، درجه با نشانه  $^\circ$  است. برای کشیدن زاویه می‌توانید گونیا یا نقاله را به کار ببرید.

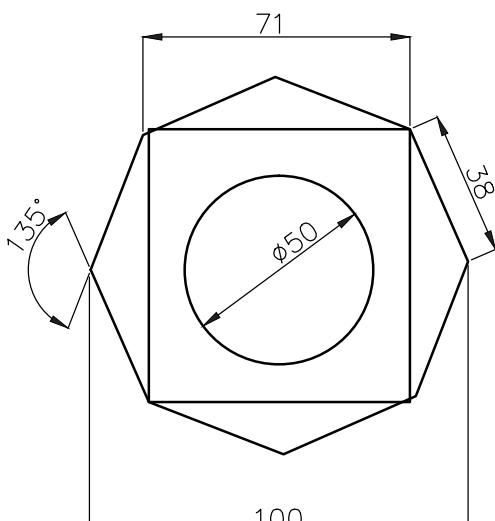


شکل ۱-۳۱

### روش رسم نیمساز

۱- برای رسم نیم ساز زاویه O (شکل ۱-۳۲-

الف) کمانی با شعاع دلخواه از رأس زاویه بکشید به گونه‌ای که دو ضلع زاویه را در نقاط A و B قطع کند.

۲- از نقاط A و B دو کمان با شعاع دلخواه و خواهد بود.

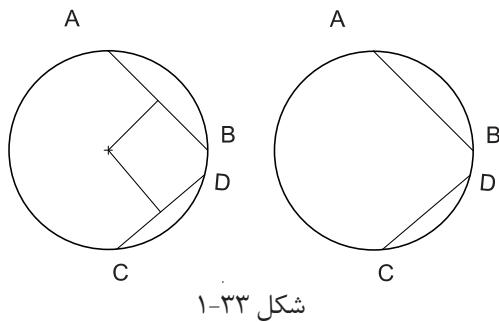


شکل ۱-۳۳

یکسان بکشید؛ تا همدیگر را در نقطه M قطع کنند.

۳- خط OM، زاویه O را به دو زاویه برابر،

O<sub>۲</sub> بخش می کند.

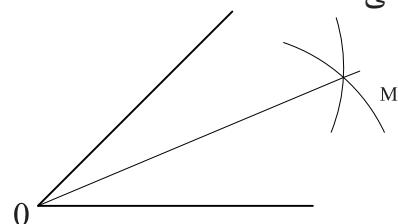

### ۱-۱۱-۵- تقسیم دایره

تقسیم دایره به چهار بخش برابر: دو قطر

دایره که عمود بر هم باشند، دایره را به چهار بخش برابر تقسیم می کنند.

تقسیم دایره به هشت بخش برابر

۱- دو قطر از دایره را عمود بر هم بکشید.


۲- با گونیای ۴۵ درجه نیمساز زاویه AOB و AOD را بکشید.

۳- نیم ساز رسم شده را از سوی دیگر نیز ادامه




دهید تا دایره را در دو سوی دیگر قطع کند.

۴- نقاط به دست آمده دایره را به هشت بخش

برابر تقسیم می کند(شکل ۱-۳۴).

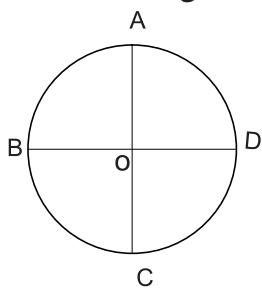

شکل ۱-۳۴

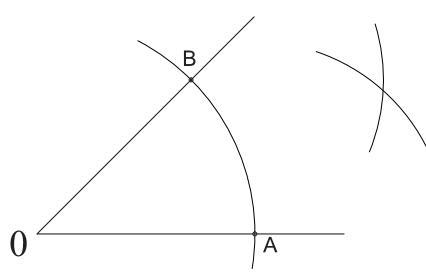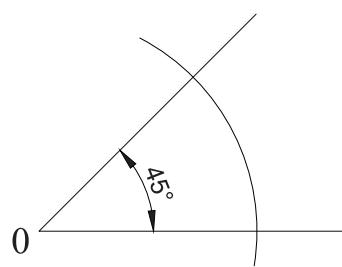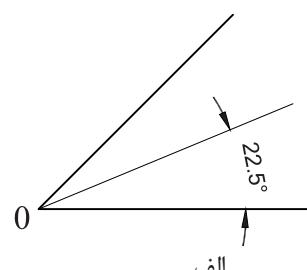


شکل ۱-۳۶

### ۱-۱۱-۶- تعیین کانون دایره

۱- دو وتر دلخواه BA و CD را روی دایره بکشید.

۲- عمودمنصف وترها را رسم کنید.

۳- محل برخورد عمود منصف وترها، کانون دایره

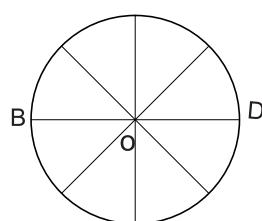


شکل ۱-۳۷

به شعاع دایره بکشید تا نقاط B و C به دست آید. نقاط A و B و C، دایره را سه بخش می‌کند.


تقسیم دایره به سه و شش بخش برابر

۱. نخست قطر قائم دایره را بکشید.


۲. از محل برخورد قطر با دایره (نقطه A)، کمانی

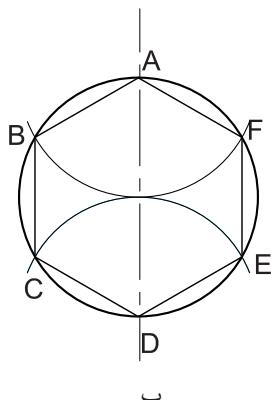


شکل ۱-۳۶- بخش بندی دایره به شش بخش

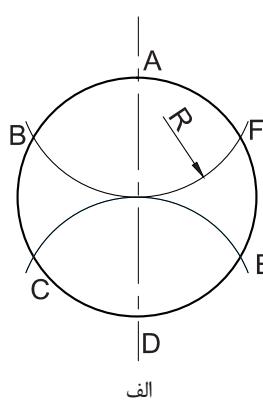

الف

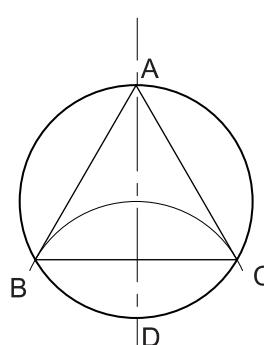

شکل ۱-۳۵

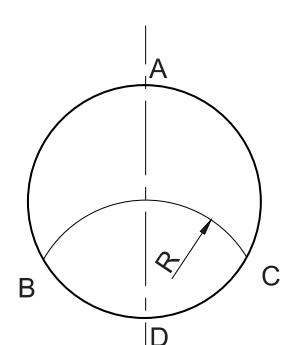




مماض بر دایره در نقطه دلخواه به روش زیر است (شکل ۱-۳۷) :

- ۱- شعاع OM را رسم کنید.
- ۲- خط d را عمود بر پاره خط OM رسم کنید.
- ۳- خط d بر دایره در نقطه M مماس است (شکل ۱-۳۷).

۳- برای تقسیم دایره به شش بخش برابر باید یک بار دیگر از نقطه D کمانی با شعاع دایره بکشید و نقاط برخورد با محیط دایره را به هم وصل کنید. (شکل ۱-۳۶).

#### ۱-۱-۶- رسم خط مماس بر دایره در نقطه M

در بسیاری از موارد برای کشیدن یک شکل نیاز است خطی را بر دایره مماس کنید. روش کشیدن

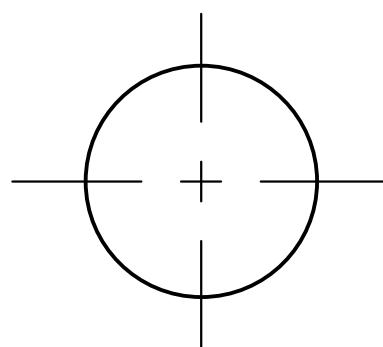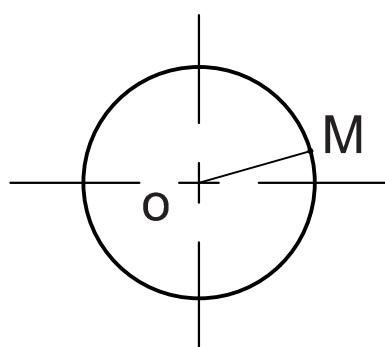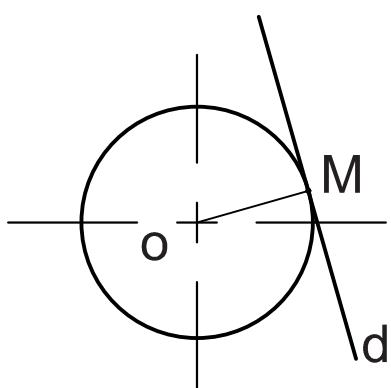

شکل ۱-۳۷

نکته

خط مماس بر دایره در نقطه تماس با دایره بر شعاع دایره که بر آن نقطه وارد می‌شود عمود است.

## ۱-۱۱-۷ - رسم چند ضلعی منتظم

برای رسم چند ضلعی منتظم دلخواه، کافی است دایره‌ای را رسم کنید و پس از بخش‌بندی دایره، نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید و در پایان دایره را پاک کنید.

برای آگاهی بیشتر درباره چگونگی رسم شکل‌های هندسی می‌توانید کتاب‌های هندسه ترسیمی را بخوانید.

رسم سه ضلعی منتظم ( مثلث متساوی الاضلاع )


۱- پاره خط AB را به اندازه ضلع مثلث دلخواه رسم کنید.

۲- دهانه پرگار را به اندازه AB باز کنید.

۳- از دو نقطه A و B کمان AC و BC رسم کنید.

۴- از نقطه برخورد دو کمان دو ضلع دیگر مثلث


متساوی الاضلاع ABC را بکشید.

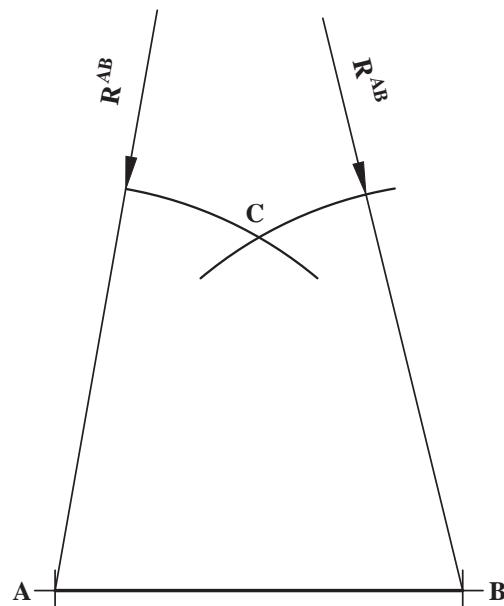

شکل ۱-۳۸

## آزمون

- ۱- نقشه را تعریف کنید.
- ۲- ضرورت پیروی از استانداردهای نقشه‌کشی را بنویسید.
- ۳- از برش یک کاغذ A2 چند کاغذ A4 می‌توان به دست آورد؟
- ۴- یک کاغذ A3 را به اندازه A4 ببرید.
- ۵- کاغذ A4 را روی تخته رسم نصب کنید.
- ۶- نقشه روپرور را در یک کاغذ A4 بکشید (اندازه‌ها به میلی‌متر داده شده است).


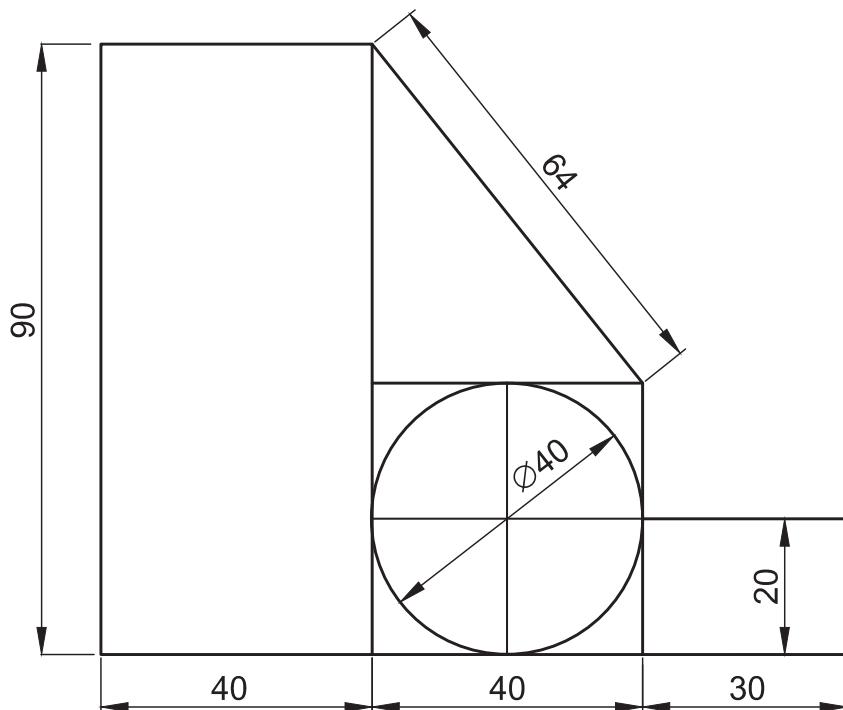


- ۷- دایره‌ای به شعاع ۸ سانتی‌متر رسم کنید، سپس آن را به ۱۲ قسمت تقسیم کنید.



## آموزه دوم

### خطهای استاندارد و نوشتن روی نقشه

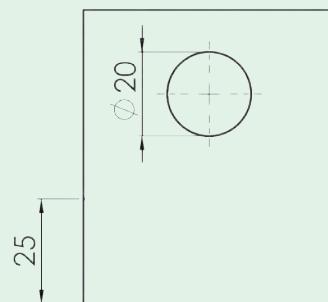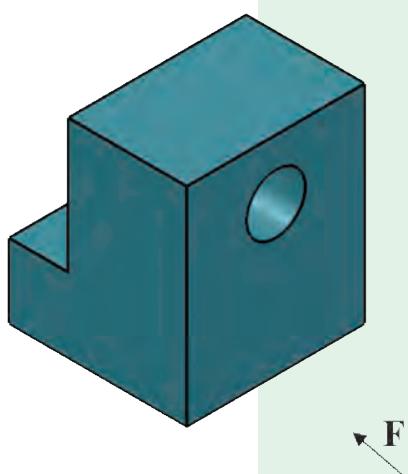

## خطهای استاندارد و نوشتن روی نقشه

### توانایی

- ترسیم خطهای استاندارد و هندسی
- اندازه‌گذاری

### هدفهای رفتاری - شما با یادگیری این آموزه ، می‌توانید:

- انواع خط را توضیح دهید.
- انواع خط را در نقشه شناسایی کرده و بکشید.
- مقیاس را توضیح دهید.
- مقیاس‌های استاندارد نقشه‌کشی را بیان کنید.
- خط‌کش اشل و کاربرد آن را توضیح دهید.
- خط را با یکاهای متریک و اینچی اندازه‌گیری کنید.
- در دستگاه یکاهای اندازه‌گیری متریک و اینچی، یکای طول را تبدیل کنید.
- خط اندازه‌گذاری شده را به مقیاس دلخواه تبدیل کنید.
- جدول و کادر را بکشید.
- جانمایی نقشه در کاغذ نقشه‌کشی را انجام دهید.
- حروف و اعداد روی نقشه را بر پایه استانداردهای نقشه‌کشی بنویسید.


### زمان آموزش( ساعت)

عملی	نظری
۴	۱

## ۲-۱- انواع خط در نقشه

به شکل ۲-۱ نگاه کنید در این نقشه شما می توانید نشانه ها و خط های گوناگونی را ببینید.


آسانی بخوانید. هرچند این نقشه پیچیدگی هایی دارد ولی با یادگیری

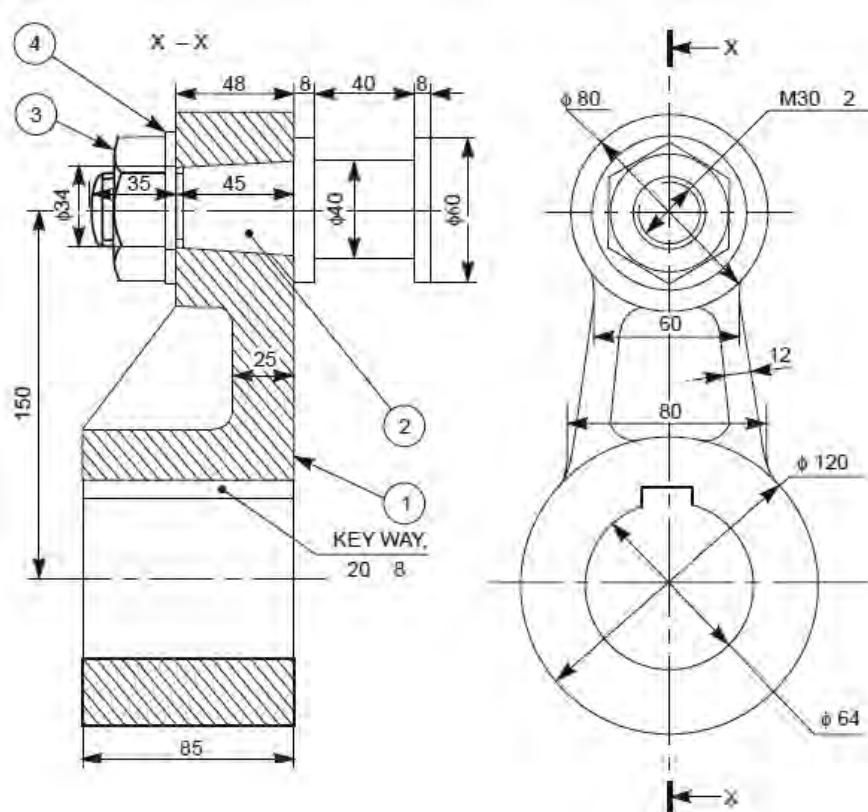

شکل ۲-۱- کاربرد نشانه ها، حروف و خط های استاندارد در نقشه


## ۲-۱-۱- انواع خط از نظر شکل

کاربرد خط با شکل، ضخامت و رنگ گوناگون برای تمایز و درک رتبه نقشه انجام می شود. در اینجا برخی از انواع خط توضیح داده می شود.  
خط پر: این خط برای لبه هایی که دیده می شود و نشان دادن دور ظاهری قطعه به کار می رود.

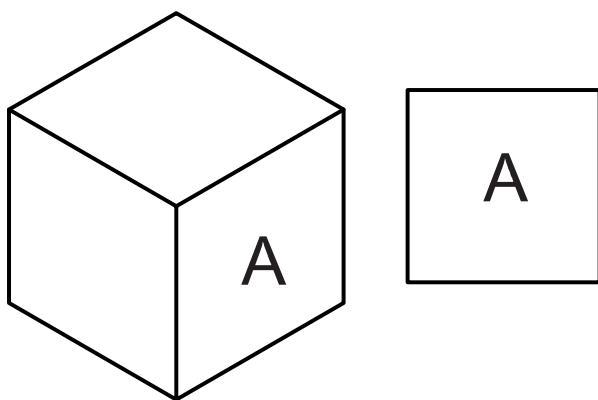

شکل ۲-۲


**خط برش :** اگر بخشی از نقشه پیچیدگی‌هایی داشته باشد برای دریافت بیشتر، آن بخش قطعه را به صورت فرضی در وضعیت برش داده شده نشان می‌دهند خط برش (۶) محل فرضی برش را در نقشه نشان می‌دهد.

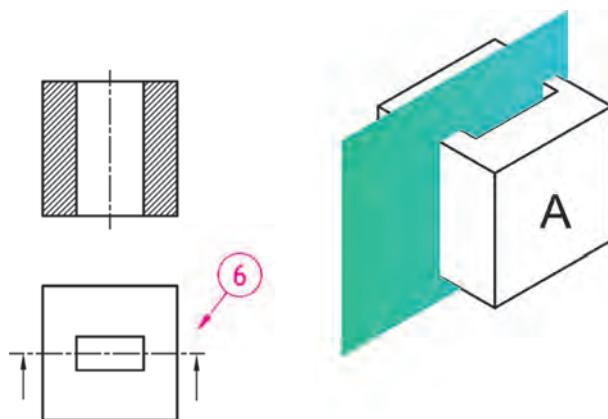

شکل ۲-۶


**۲-۱-۲-پهنهای خط**  
همان گونه که گفته شد خطهایی که در نقشه به کار می‌روند پهنهای یکسانی ندارند. نقشه‌های کوچک بیشتر با خطهایی نازک کشیده می‌شوند و خطهای با پهنهای بیشتر در نقشه‌های بزرگتر کاربرد دارد. جدول ۲-۱ برخی از گروههای خط<sup>۱</sup> در استاندارد ایزو را نشان می‌دهد.

**خط چین (خط ندید):** خط چین برای نشان دادن خطهایی که در برابر دید نباشد، به کار می‌رود.

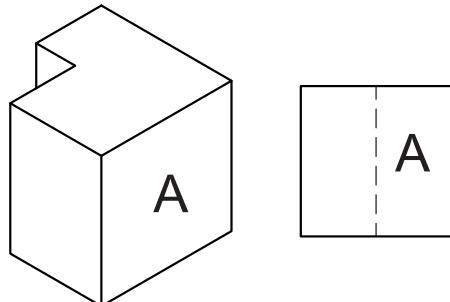


شکل ۲-۳

**خط و نقطه نازک (خط محور):** خط و نقطه نازک، برای نمایش محور تقارن به کار می‌رود.

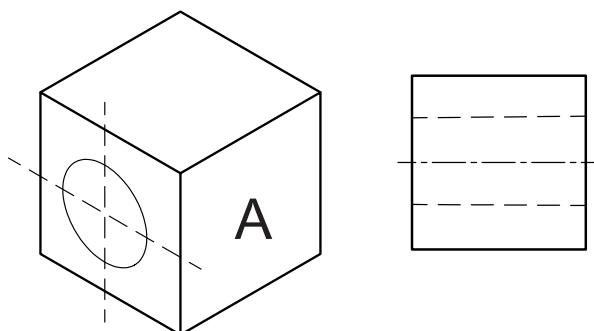

شکل ۲-۴

**خط پر نازک یا خط کمکی:** خط پر نازک (۴) برای نمایش خط اندازه‌گذاری (۴a)، خط رابط (۴b) و خط هاشور (۴c) و خط دستی (۵) برای جدا کردن ناحیه‌ای از قطعه به کار می‌رود.

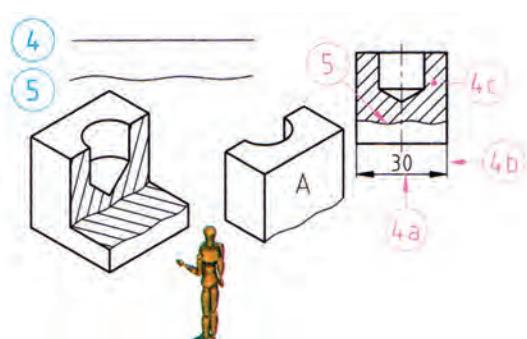

شکل ۲-۵

۱ - خطهای قدیمی در ایران بر پایه استاندارد DIN بودند، برخی از خطهای رایج آن استاندارد عبارت‌اند از: ۱/۲، ۰/۸، ۰/۵، ۰/۴ و ۰/۳.

## جدول ۱-۲- برخی از انواع خط استاندارد از نظر پهنا

اندازه کاغذ	خط نازک	خط متوسط	خط اصلی	گروه خط
A <sup>o</sup>	°/7	1	1/4	1/4
A <sup>o</sup>	°/5	°/7	1	1
(A <sup>o</sup> , A1)	°/35	°/5	°/7	°/7
(A1, A2, A3, A4)	°/25	°/35	°/5	°/5
A2, A3, A4	°/18	°/25	°/35	°/35
A4, A5	°/13	°/18	°/25	°/25

### نکته


در هر نقشه یک گروه خط به کار بردہ می شود. این گروه باید متناسب با اندازه کاغذ نقشه کشی باشد. برای نقشه کشی آموزشی در کاغذ A4 گروه خط ۷° مناسب است. در کاغذ A4، برای کشیدن نقشه های پیچیده تر بهتر است گروه خط ۵° را به کار ببرید.

## ۲-۲- اعداد و حروف

برای این کار افزون بر مداد می توانید برچسب، الگوها و حتی برنامه های رایانه ای مانند Auto CAD را برای کشیدن نقشه های استاندارد لازم است به کار ببرید.

در هر نقشه برخی از خواسته ها و داده ها، روی نقشه نوشته می شوند، این نوشته ها باید استاندارد باشند. برای کشیدن روی نقشه را بدانید.

چگونگی نوشتن روی نقشه را بدانید.

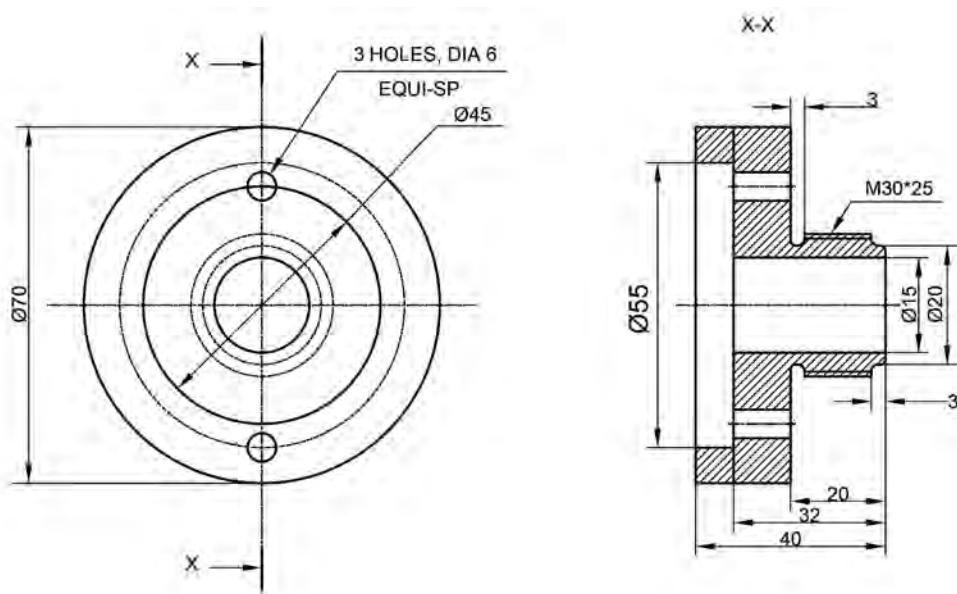


شکل ۲-۷ نوشته روی نقشه (حروف و اعداد)

جدول ۲-۲- بلندی و فاصله حروف در نقشه بر حسب ارتفاع حروف

اندازه	مفهوم	حرف	اندازه	مفهوم	حرف
$\frac{1}{14} h$	پهنهای خط انتخاب شده نقشه	d	$\frac{2}{10} h$	کمترین فاصله حروف و اعداد	a
$\frac{6}{10} h$	کمترین فاصله کلمات	e	$\frac{16}{10} h$	کمترین فاصله خطوط	b
$10h$	بلندی حروف بزرگ	h	$\frac{10}{14} h$	بلندی حروف کوتاه	c

است. و در نقشه کشی صنعتی، بیشتر یکای میلی متر کاربرد دارد.


برای آشنایی بیشتر با زاویه یکاهای متريک و اينچي، يك خطکش را كه با يكاي سانتي متر و اينچ مدرج شده است برداريد و بکوشيد اندازه های شكل ۲-۹ را كه بر حسب سانتي متر است به اندازه اينچ تبدیل کنيد. سپس اندازه های به دست آمده اينچ را در کنار اندازه پيشين بنويسيد.

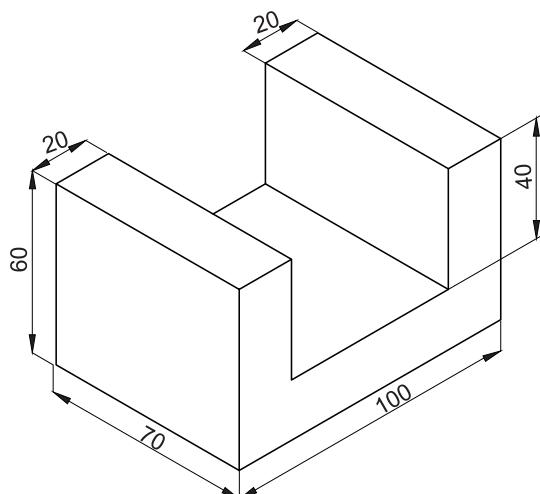

شكل ۲-۹

چون برخی از نقشه ها با اينچ اندازه گذاري می شوند، بنابراین لازم است شما تبدیل يکاهای طول را ياد بگیرید. برای اين کار می توانید از جدول ۲-۳ استفاده کنید.

اندازه نوشته باید با اندازه کاغذ نقشه متناسب باشد، در شکل ۲-۸ و جدول ۲-۲ نخست بلندی حروف ۱) برگزیده شده سپس دیگر اندازه ها بر پایه آن تعیین می شود.

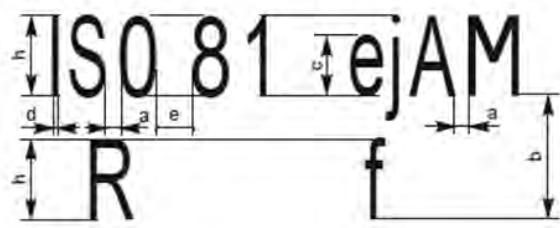

شكل ۲-۸ اندازه حروف و اعداد

### کار در کارگاه

با توجه به شکل ۲-۸ و جدول ۲-۲ متن زیر را در یک برگ کاغذ شطرنجی (۱ میلیمتری) با خطی به پهنهای ۰/۰ میلی متر بنویسید.

AutoCAD -29-12-1390


### ۲-۳ - یکای طول و تبدیل آنها

در گذشته کمیت طول را با یکای متر و اجزای آن (مانند سانتی متر) اندازه گیری کرده اید. در برخی از کشورها افزون بر این یکای یکای اینچ (in) را نیز به کار می بندند. امروزه در نقشه کشی، يکاهای متريک رایج

### جدول ۲-۳

تبدیل یکاها	فوت	اینج	متر	سانتی متر
متر	۰/۲۸	۳۹ / ۳۷	۱	۱۰۰
سانتی متر	۰/۰۳۲۸	۰/۳۹۳۷	۰/۰۱	۱
اینج	$\frac{1}{12}$	۱	۰/۰۲۵۴	۲/۵۴
فوت	۱	۱۲	۰/۳۰۴۸	۳۰/۴۸

**مثال ۲-۱** ۲۰ فوت چند اینچ و چند در نقشه نشان دهنده  $1 \times 200000 = 200000$  سانتیمتر است؟

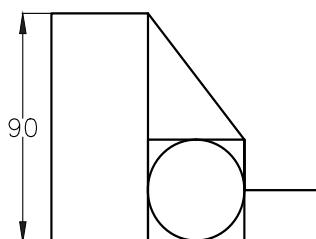

$$20 \text{ ft} \times 12 \frac{\text{in}}{\text{ft}} = 240 \text{ in}$$

$$20 \text{ ft} \times 30/48 \frac{\text{cm}}{\text{ft}} = 60.9/6 \text{ cm}$$


**مثال ۲-۲** ۱۰۰ اینچ چند متر و چند سانتیمتر است؟

$$100 \text{ in} \times 0/0254 \frac{\text{m}}{\text{in}} = 2.54 \text{ m}$$

$$100 \text{ in} \times 2/54 \frac{\text{cm}}{\text{in}} = 254 \text{ cm}$$

### ۲-۴ - مقیاس ۱ و خط کش تبدیل مقیاس (اصل)

اجسام اندازه‌های گوناگونی دارند در برخی موارد، بزرگی اجسام به اندازه‌ای است که نمی‌توانیم نقشه آن‌ها را در اندازه واقعی بکشیم. در این هنگام اندازه نقشه را باید کوچک‌تر یا بزرگ‌تر بکشیم. برای نمونه هنگامی که ما نقشه یک کشور را در یک کاغذ A4 می‌کشیم اندازه نقشه ممکن است ۲۰۰۰۰۰۰ مرتبه کوچک‌تر باشد در این صورت در کنار نقشه عبارت  $Sc = 1:2000000$  نوشته می‌شود و منظور این است که هر یک سانتی‌متر

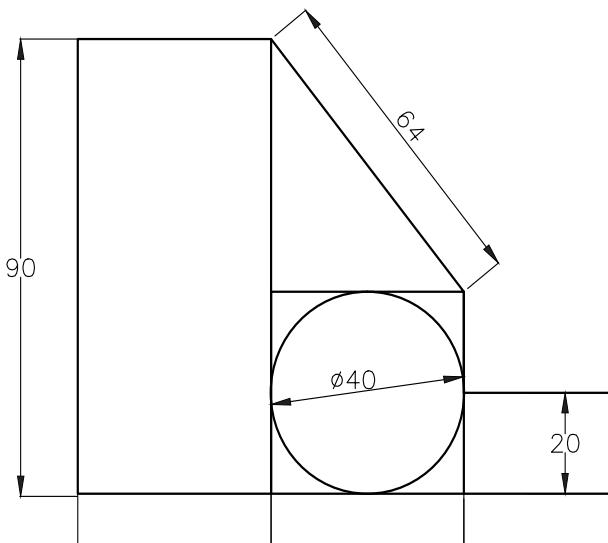

شکل ۲-۱۰

$SC=2:1$      $5:1$      $10:1$      $20:1$      $50:1$

منظور از  $2:1$   $SC$  این است که اندازه‌ها در نقشه دو

برابر اندازه جسم کشیده شده است.

**مقیاس کاہشی:** اگر اندازه جسم بزرگ‌تر از آن باشد

که در نقشه جای گیرد، نقشه آن را کوچک‌تر از اندازه جسم می‌کشند. به این روش تغییر اندازه، مقیاس کاہشی گویند.

$SC=1:2$      $1:5$      $1:10$      $1:20$

$1:100$      $1:1000$      $1:5000$

مقیاس‌های استفاده شده در نقشه سه حالت کلی دارد.

**مقیاس یک:**  $SC=1:1$  جسم در نقشه با اندازه واقعی

کشیده می‌شود.


**مقیاس افزایشی:** اگر جسم خیلی کوچک باشد، نقشه آن با اندازه بزرگ‌تر از اندازه جسم کشیده می‌شود. چند

برابر شدن اندازه جسم در نقشه، به اندازه جسم و اندازه کاغذ بستگی دارد.

### نکته

ممکن است نقشه یک جسم برای برخی کاربردها، با مقیاس‌های گوناگون کشیده شود.

هنگام نقشه‌کشی با مقیاس‌های افزایشی یا کاہشی باید اندازه جسم را به اندازه ترسیمی تبدیل کنید. یک روش ساده برای این کار، کاربرد خط کش مقیاس (اصل) است (شکل ۲-۱۱).

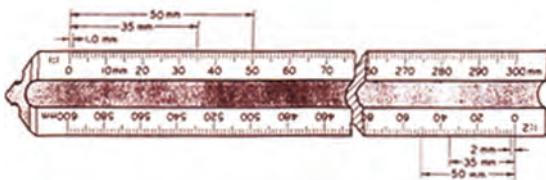


شکل ۲-۱۱

## ۲-۵ - کادر(پیرابند)

۲-۱). از طرف دیگر چون بخشی از لبه کاغذ نقشه کشی برای بایگانی نقشه سوراخ می‌شود، هنگام کشیدن کادر باید جایی نیز برای این بخش نگهداشت.

در کارگاه هنگام کار با نقشه، لبه‌های کاغذ نقشه کشی بیشتر دستخوش پاره شدن است. برای جلوگیری از آسیب دیدن نقشه، در بخش میانی کاغذ، نقشه را می‌کشند و بخش پیرامونی آن را که حاشیه می‌گویند، خالی می‌گذارند. خطی که حاشیه را از جای نقشه جدا می‌کند، کادر یا پیرابند نامیده می‌شود (شکل

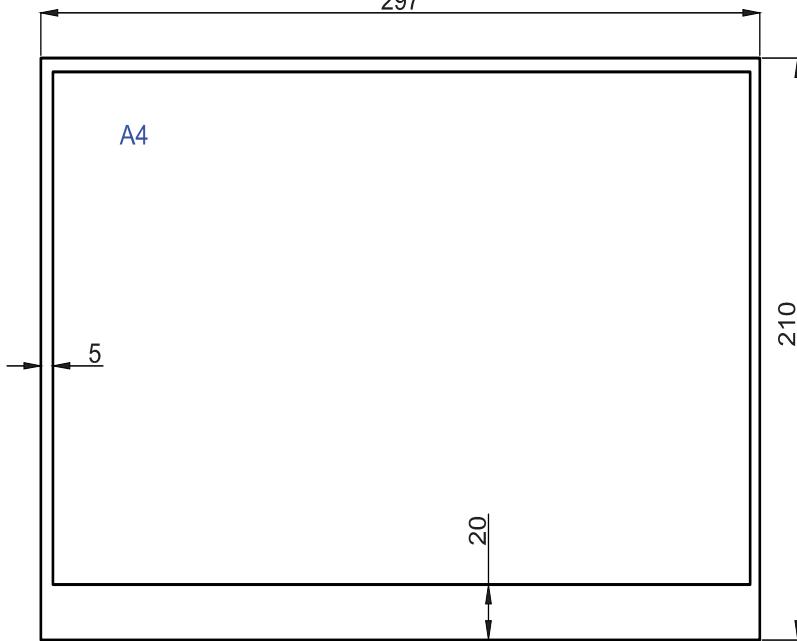

شکل ۱۲-۲ - اندازه کادر در کاغذ A4

پهنهای خط کادر متناسب با پهنهای خط اصلی می‌شود. جدول ۲-۴ این اندازه‌ها را برای کاغذهای نقشه و فاصله آن از لبه کاغذ بر پایه استاندارد برگزیده نقشه‌کشی سری A داده است.

جدول ۲-۴

A4	A3	A2	A1	A0	اندازه کاغذ حاشیه بر حسب mm
۵	۱۰	۲۰	۲۰	۲۰	

## ۲-۶- جدول نقشه

هنگامی که نقشه‌ای را می‌کشید، باید برخی داده‌ها نقشه بنویسید. ویژگی‌ها و استاندارد رسم دو جدول درباره نقشه را مانند مقیاس، تاریخ رسم و ... را در پایان نمونه در شکل‌های ۲-۱۳ و ۲-۱۴ نشان داده شده است.


مقیاس:	عنوان نقشه:	ترمیم گشته:	۹
تلرانس:		رشته:	۹
تاریخ:	نام مرکز آموزش:	پازیریس:	۹
استاندارد:		شماره نقشه:	۹
30	145	45	

شکل ۲-۱۳

شماره قطعه	شرح	تعداد قطعه	نرم (استاندارد)	جنس	ابعاد اولیه	وزن	ملاحظات
مقیاس	نام موسسه		ترسیم کننده			تاریخ	
			کنترل کننده				
تلرانس	شماره نقشه	استاندارد	نام دستگاه				
			رشته				

شکل ۲-۱۴ در ردیف‌های بالای این جدول مشخصات قطعات نوشته می‌شود.

جدول نقشه را می‌توان در چندین جای استاندارد،  
کشید (شکل ۲-۱۵).

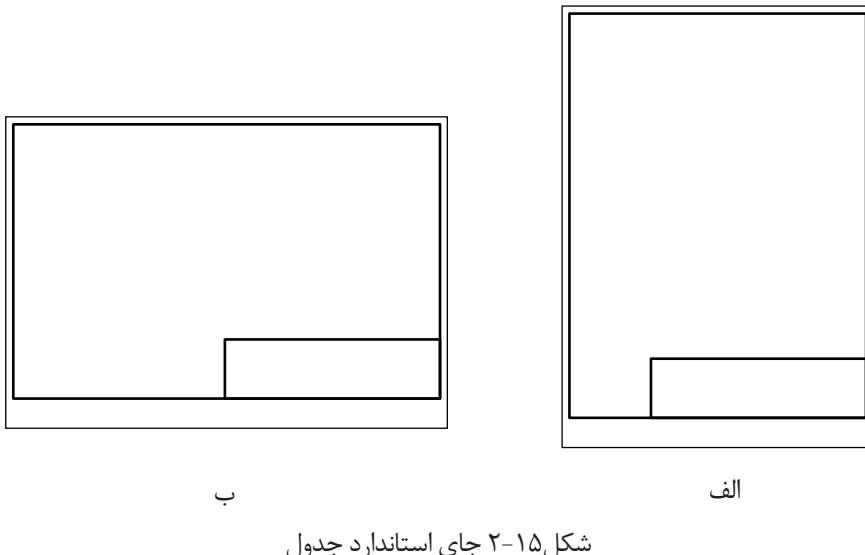

شکل ۲-۱۵ جای استاندارد جدول

## ۲-۷- تناسب اندازه نقشه و کاغذ نقشه‌کشی و جانمایی نقشه‌گشی

اگر اندازه کاغذ نقشه از پیش برگزیده شده باشد باید  
اندازه نقشه نسبت به قطعه یا جسمی که نقشه آن کشیده  
می‌شود کوچک‌تر یا بزرگ‌تر شود. پس از آن می‌توانید  
نخست کادر و اندازه نقشه را برگزیده و با توجه به اندازه

یک نقشه بخش‌های گوناگونی دارد، بنابراین لازم  
است برای خوانایی بیشتر، هر بخشی از نقشه را در جای  
درست و سنجیده‌ای کشید.


به گزینش درست نقشه در کاغذ نقشه‌کشی، جانمایی  
یا جایگزینی نقشه گفته می‌شود.

(راهنمایی: همان‌گونه که می‌دانید، مقیاس ۱:۱ به این معنی است که اندازه‌ها در نقشه دو برابر اندازه واقعی است.)

نقشه جایگاه درست جدول را تعیین کنید.

### کار در کارگاه


قطعه داده شده در شکل ۲-۱۶ را در کاغذ A4 با مقیاس ۱:۱ همراه با کادر و جدول بکشید.

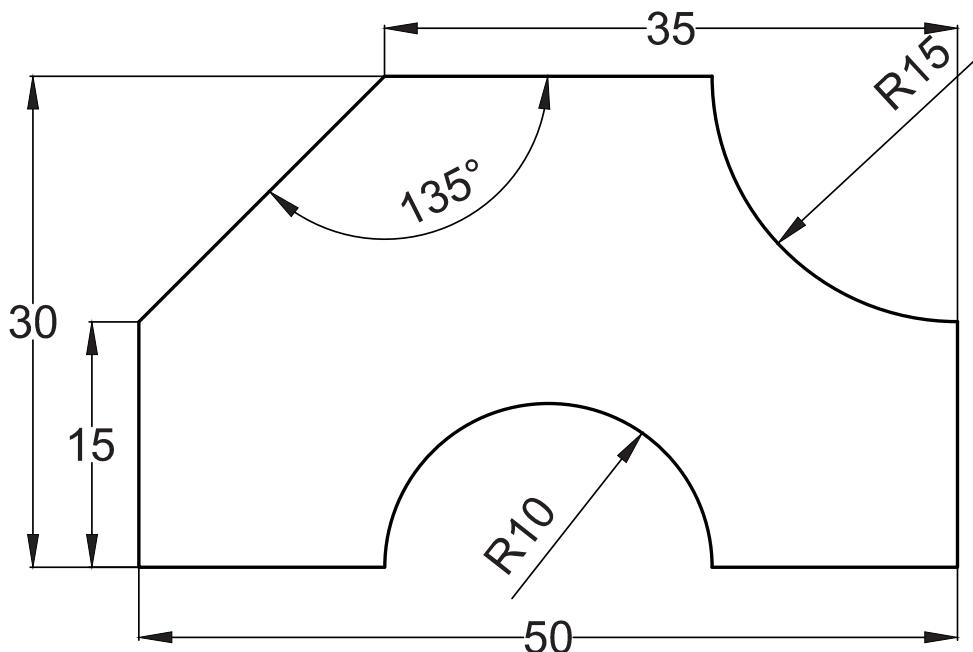

شکل ۲-۱۶

## آزمون



- ۱- اعداد زیر را به یکاهای متری یا اینچی تبدیل کنید.  
۱۲/۷ اینچ، ۴ اینچ، ۵۴ میلی متر، ۴ فوت، ۲۵۴ سانتی متر.
- ۲- دایره ای به قطر ۱۰ سانتی متر بکشید. سپس آن را به ۸ بخش برابر، بخش بندی کنید.
- ۳- بررسی کنید اگر نقاط تقسیم دایره پرسش ۲ را به هم وصل کنید، طول اضلاع چندضلعی منتظم و زاویه رأس آن چه اندازه خواهد بود.
- ۴- با ترکیبی از ۱۲ مکعب مربع چند شکل هندسی ایجاد نمایید.
- ۵- نقشه شکل زیر را با مقیاس کاوشی در کاغذ A4 رسم نمایید.

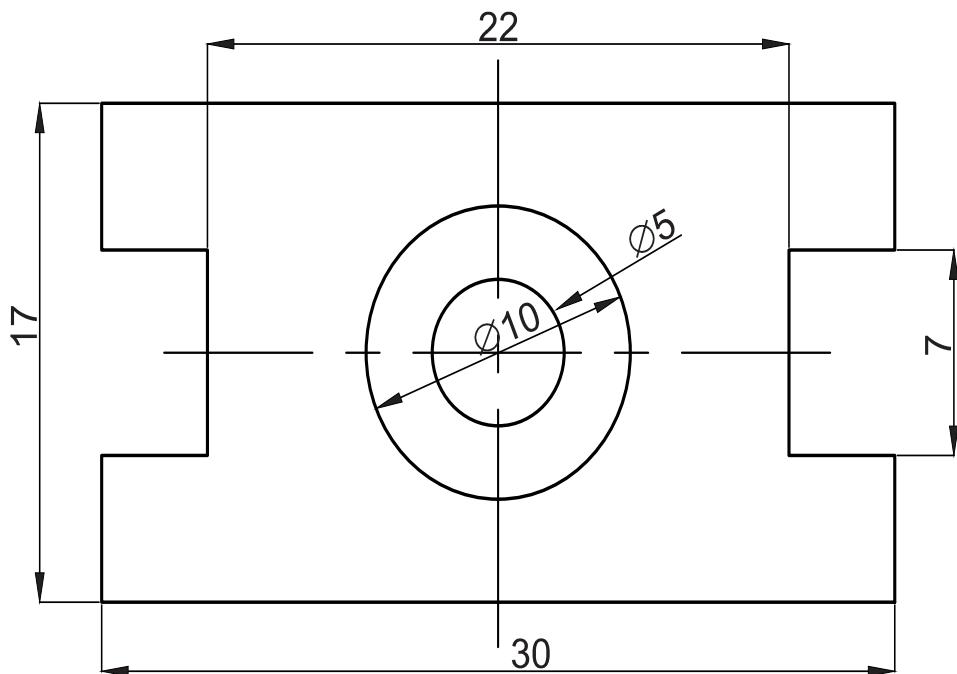

۳

## آموزه سوم

سه نما

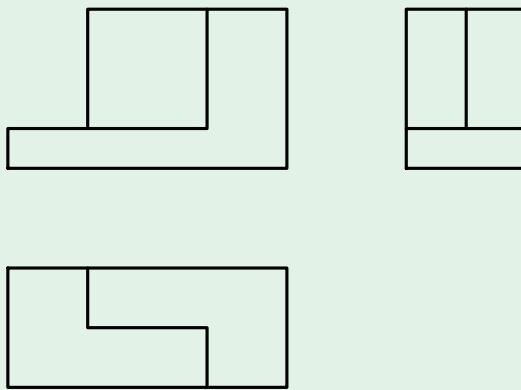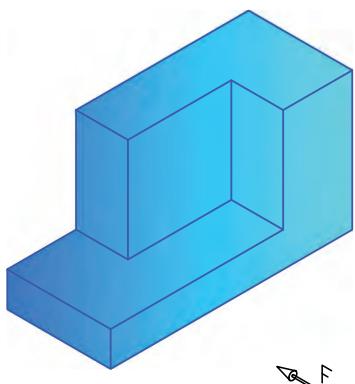

## سه نما

## توانایی

- رسم سه نما و شش نما از روی الگو یا قطعه کار ساده
- اندازه گذاری روی نقشه دو بعدی

**هدفهای رفتاری - شما با یادگیری این آموزه، می‌توانید:**

- شکل‌های هندسی را در یک مدل یا قطعه شناسایی کنید.
- تصویر و صفحه تصویر را توضیح دهید.
- نقش محورها را در کشیدن سه‌نما توضیح دهید.
- سه‌نمای یک قطعه کار ساده را بکشید.
- در رسم سه‌نما، اصول کاربرد خطوط کمکی را بیان کنید.
- سه‌نمای یک مدل را بکشید.
- تصویرهای شش گانه را از روی مدل یا قطعه کار بکشید.
- روش اندازه گذاری سه‌نما را توضیح دهید.
- اندازه‌های روی تصویر سه‌بعدی را بخوانید.
- اندازه گذاری سه‌نما را انجام دهید.





## زمان آموزش (ساعت)

عملی	نظری
۸	۲



### ۳-۱- شناسایی حجم‌های هندسی در اجسام


در سال‌های پیش با شکل‌های هندسی دو بعدی آشنا شده‌اید. در جدول ۳-۱ و ۳-۲ چند سطح و حجم هندسی برای یادآوری نشان داده شده است.

جدول ۳-۱

	مربع		مثلث		متوازی‌الاضلاع
	دایره		ذوزنقه		بیضی

جدول ۳-۲- شکل‌های سه بعدی برخی از اجسام


حجم مستوی	نام	حجم دوران	نام
	مکعب		استوانه
	مکعب مستطیل		مخروط
	هرم		مخروط مایل
	هرم ناقص		کره
	منشور		بیضی
	منشور مایل		حلقه

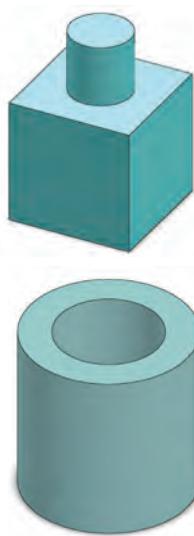

شکل ۱-۳ - چند قطعه ساده

اگر اجسام گوناگون را بررسی کنید، خواهید دید که در ساختمان بسیاری از آنها می‌توان شکل‌های هندسی ساده‌ای را شناسایی کرد. برای نمونه، در شکل ۳-۱ و ۳-۲ می‌توانید برخی از شکل‌های هندسی ساده مانند مکعب یا مکعب مستطیل را ببینید. که با برداشتن آن از یک قطعه یا روی هم گذاشتن چند قطعه شکل جدید ایجاد شده است.

اگر بخواهید شکل قطعه پیچیده‌ای را از روی نقشه آنها شناسایی کنید، پیش از آن باید بتوانید حجم قطعات ساده‌ای را که با افزوده شدن به هم یا کاستن آن از شکل ساده بزرگ‌تر، آن قطعه پیچیده ساخته شده است را، تجسم کنید. برای تمرین شکل ۳-۲ را در نظر بگیرید، در این شکل با ترکیب چند منشور با قاعده مثلث و مکعب شکل‌های پیچیده‌تری ایجاد شده است. چنین ساختی را ساخت افزایشی می‌گوییم.

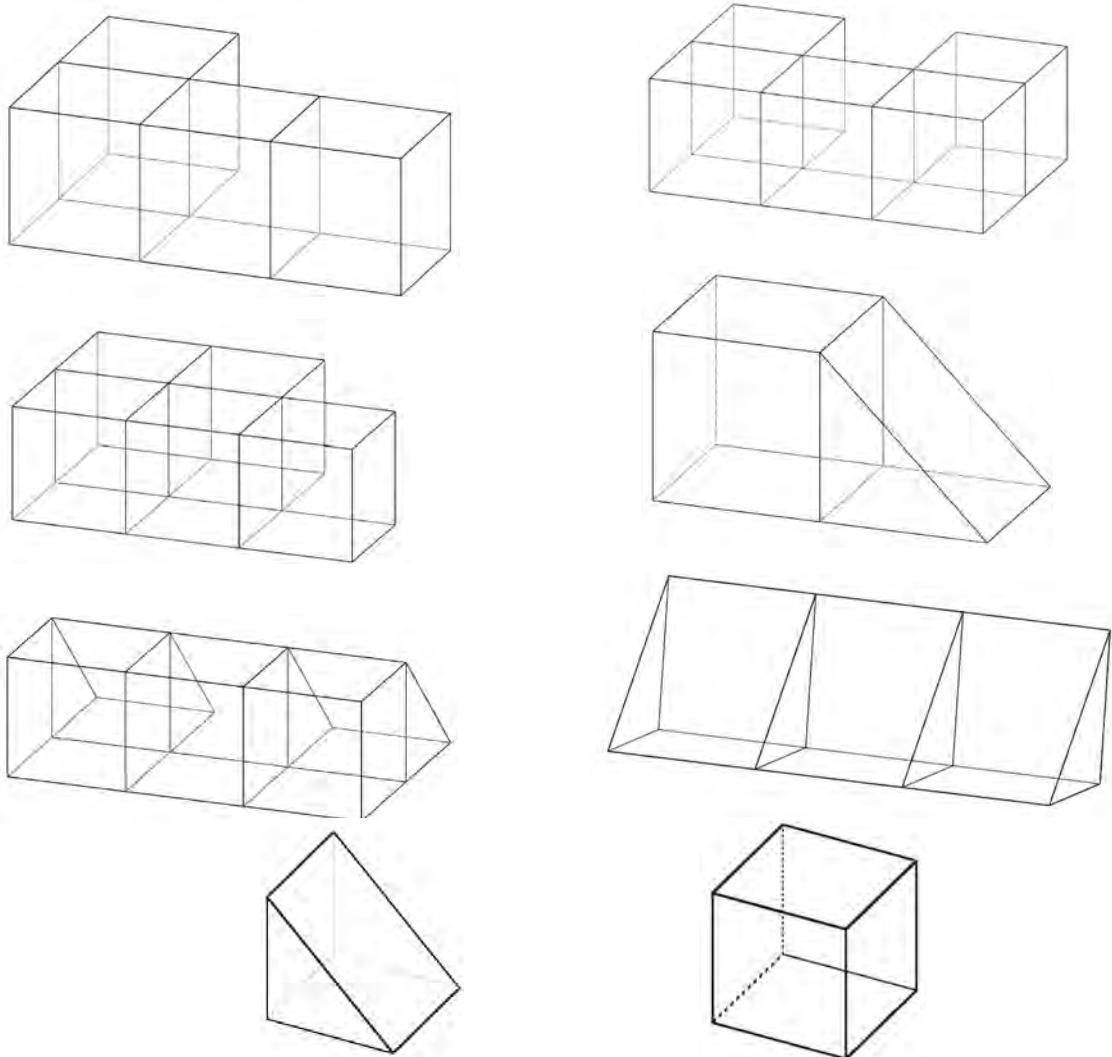

شکل ۳-۲ - چند قطعه ساده و ساخت افزایشی قطعه بزرگ‌تر

با بررسی شکل ۳-۲، برای هر جسم تعداد قطعات ساده هندسی سازنده آن را، تعیین کنید.

شماره شکل	تعداد مکعب	شماره منشور	تعداد منشور	تعداد مکعب	تعداد مکعب	شماره منشور
۱		۷				
۲		۸				
۳		۹				
۴		۱۰				
۵		۱۱				
۶		۱۲				

در برخی موارد بهتر است به جای روش گفته صورت کاهشی نشان داده شده است.

### کار در کارگاه

در شکل ۳-۳ ساخت قطعه ساده از یک قطعه بزرگ


ساده تصور کرد. در شکل ۳-۱ ساخت قطعه پیچیده به

شده، ساخت قطعه پیچیده را با برداشتن یا کم کردن

یک چند قطعه کوچک ساده از یک قطعه بزرگ

ساده تصور کرد. در شکل ۳-۱ ساخت قطعه پیچیده به

کاهشی شناسایی کنید.

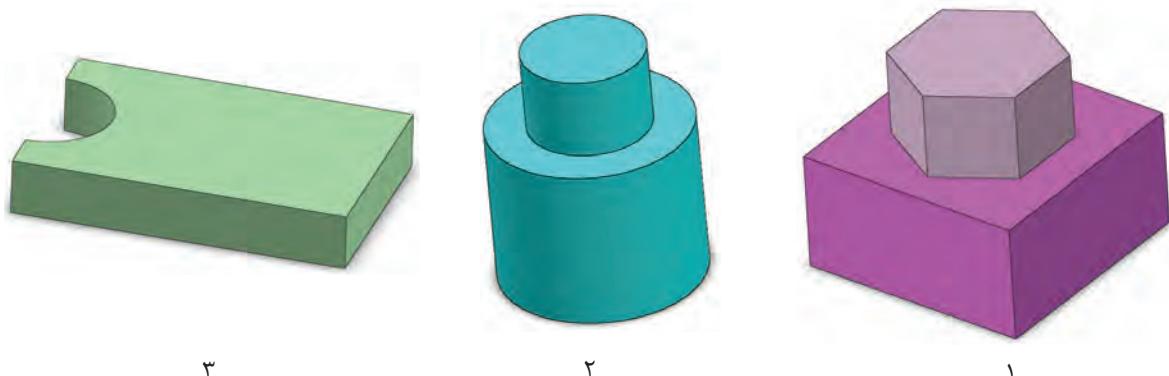


شکل ۳-۳

**راهنمایی:** در قطعه ۳ که یک مکعب مستطیل است یک سوراخ با مقطع نیم‌دایره شکل ایجاد شده است تا

شکل جدید ساخته شود.

ساخت کاهشی هر قطعه از شکل ۳-۴ را بررسی و نتیجه را در کلاس توضیح دهید. آیا ساخت این قطعات

را می‌توانید به صورت افزایشی تصور کنید؟ چگونه؟

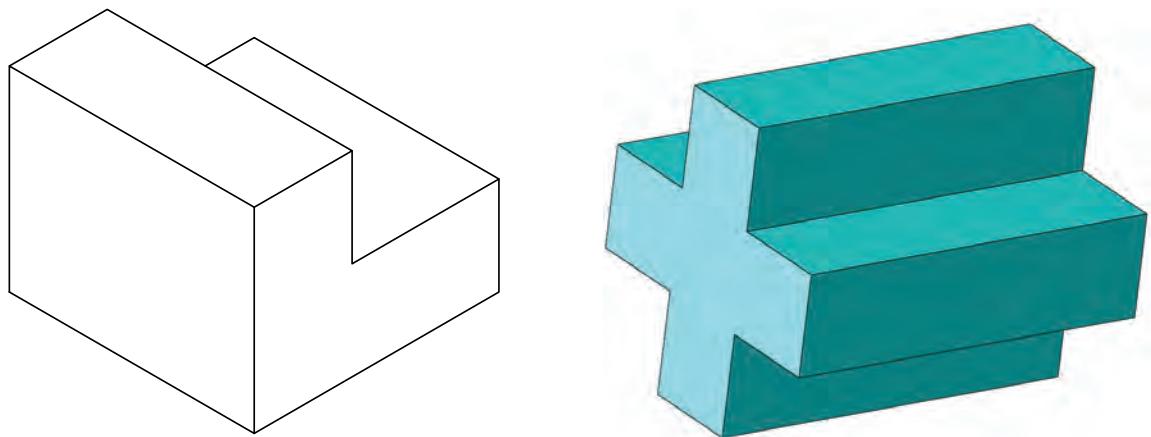


شکل ۳-۴ - چند قطعه ساده

### کار در کارگاه

خطی که تصویر نقطه A یا هر نقطه‌ای از جسم را روی صفحه تصویر می‌نگارد شعاع تصویر گویند. اگر شعاع تصویر عمود بر صفحه تصویر باشد تصویر ایجاد شده را تصویر عمودی گویند. در این کتاب بیشتر با تصاویر عمودی کار خواهیم کرد.

### ۳-۲-۱- تصویر عمودی شکل‌های هندسی تصویر پاره خط

الف- اگر پاره خط AB موازی با صفحه V باشد اندازه تصویر عمودی آن برابر با اندازه AB می‌شود.

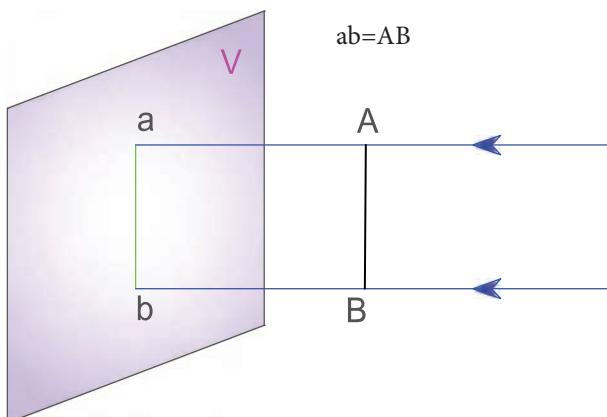


شکل ۳-۶

ب- پاره خط AB در برابر صفحه تصویر به صورت کج


- ۱- چند قطعه ساده هندسی با یونولیت بسازید. این قطعات چند قطعه پیچیده با روش افزایشی بسازید.
- ۲- با یونولیت چند قطعه پیچیده را با روش کاهشی بسازید. قطعات ساخته شده را به هنرآموز تحویل دهید تا در کارگاه نگهداری شوند. این قطعات در کارهای آموزشی دیگر، به کار بrede خواهند شد.

به شکل ۳-۵ نگاه کنید. در این شکل تصویر نقطه A روی صفحه V که با a نشان داده شده است، افتاده است. به صفحه V که تصویر نقطه روی آن نشان داده شده است، صفحه تصویر گویند.

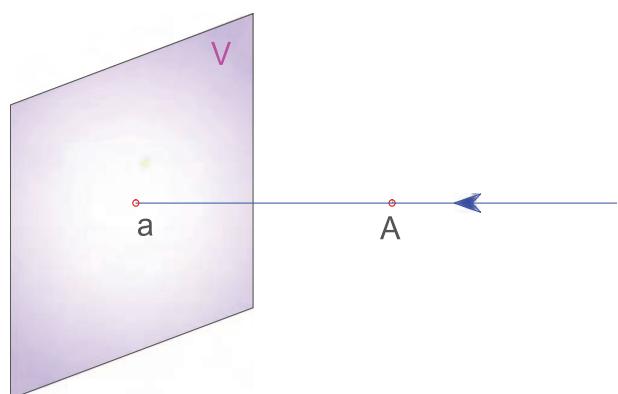


شکل ۳-۵

ج- اگر هر پاره خط عمود بر صفحه تصویر قرار گیرد تصویر پاره خط به صورت نقطه خواهد بود.

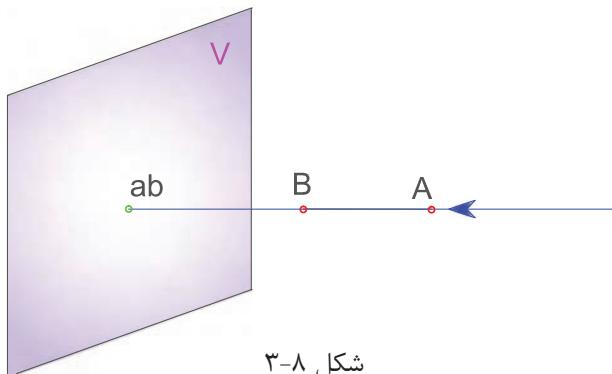

شکل ۳-۸


قرار دارد، تصویر آن، کوچک‌تر از اندازه AB است.

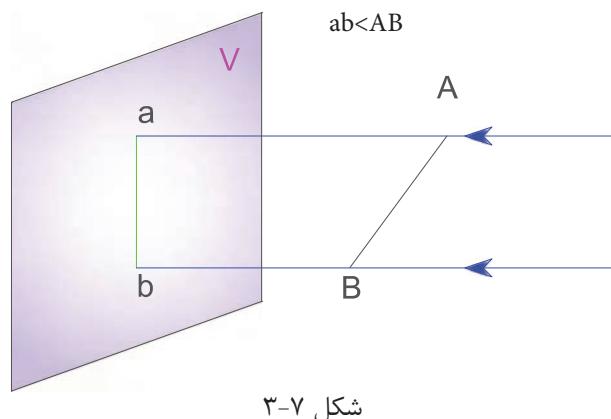

شکل ۳-۷


### بررسی

تصویر یک نقطه، با تصویر پاره خطی که عمود بر پرده تصویر است چه تفاوتی دارد؟

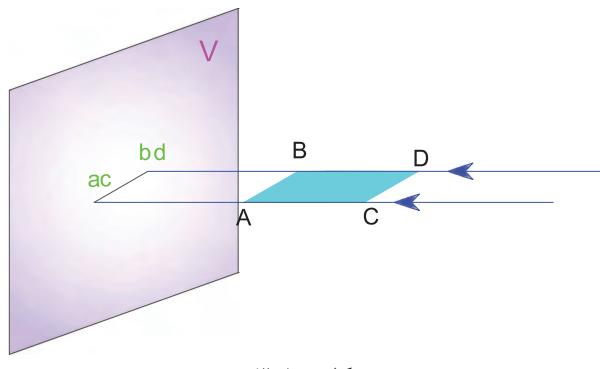

شکل ۳-۱۰


ج- در شکل ۳-۱۱ ، سطحی که نسبت به صفحه تصویر در حالت کج قرار گرفته است، تصویری کوچک‌تر دارد.

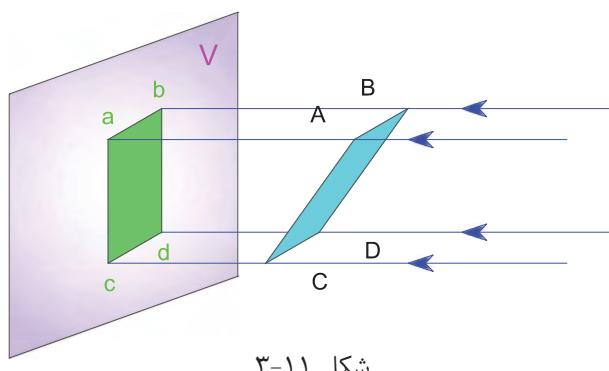

شکل ۳-۱۱

### تصویر سطح

الف- در سطحی مانند شکل ۳-۹ که موازی با صفحه تصویر است، با رسم گوشها و نقاط ویژه آن، تصویری ایجاد می‌شود که این تصویر، هم اندازه با سطح نخست خواهد بود.

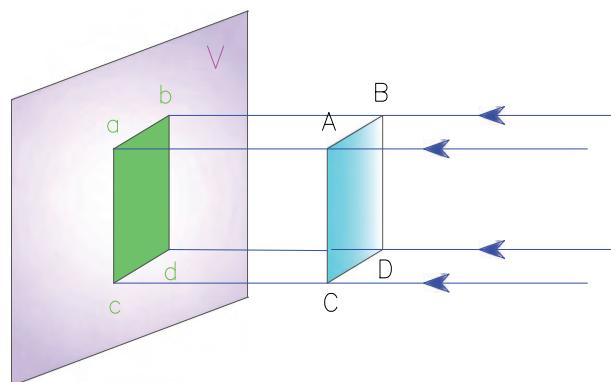

شکل ۳-۹


ب- اگر سطحی مانند مستطیل ABCD عمود بر صفحه تصویر باشد، تصویر آن به صورت خط دیده می‌شود (شکل ۳-۱۰).

### پرسش؟

### تصویر دو بعدی اجسام

الف- اگر سطحی از یک مکعب با صفحه تصویر موازی باشد، تصویر دو بعدی آن یک مربع یا مستطیل می شود؟


ج- تصویر دو بعدی گره، همواره یک دایره است.

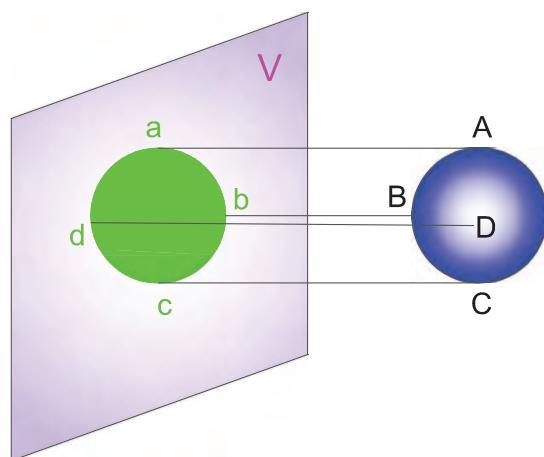

شکل ۳-۱۴- تصویر دایره‌ای گره، همواره یک دایره است.


صفحه تصویر می تواند افقی یا در حالت ایستاده باشد(شکل ۳-۱۵). اگر صفحه تصویر افقی باشد، تصویری که روی آن به دست می آید تصویر افقی نامیده می شود.

الف- اگر سطحی از یک مکعب با صفحه تصویر موازی باشد، تصویر دو بعدی آن یک مربع یا مستطیل خواهد بود.

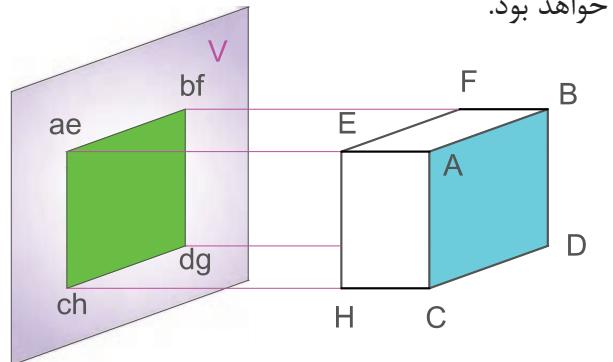


شکل ۳-۱۲- تصویر دو بعدی مکعب

ب- اگر محور استوانه با صفحه تصویر موازی باشد، تصویر آن به شکل مستطیل خواهد شد.

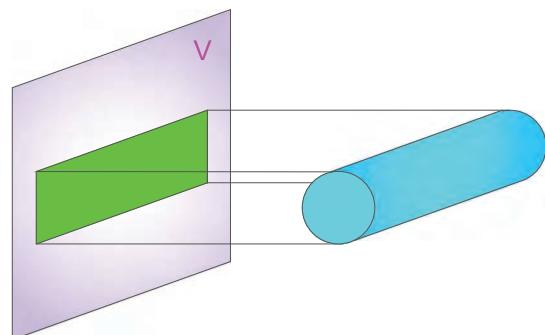

شکل ۳-۱۳- تصویر استوانه

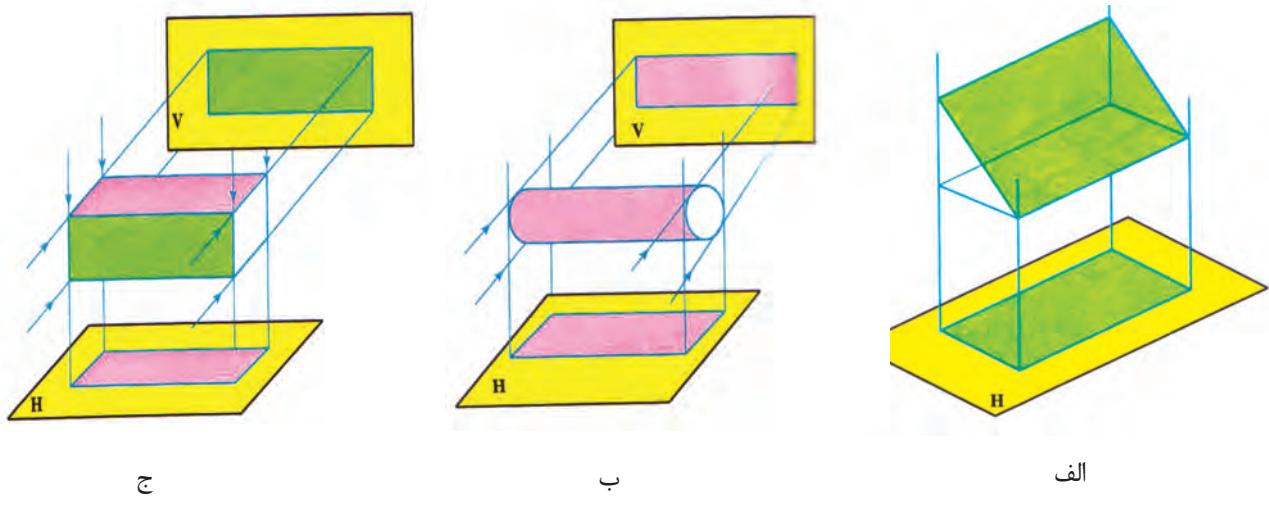


شکل ۳-۱۵- صفحه تصویر در حالت افقی و رو به رو

در شکل‌های ۳-۱۵ (ب و ج) می‌بینید که با داشتن یک یا حتی دو تصویر دو بعدی از یک جسم، نمی‌توان شکل آن را بیان کرد.

### ۳-۲-۲- انواع صفحه تصویر


X و Z شناسایی می‌شود. صفحه P، صفحه تصویر جانبی است که با دو محور Y و Z شناسانده و صفحه H، صفحه تصویر افقی است که با دو محور X و Y شناسانده می‌شود.

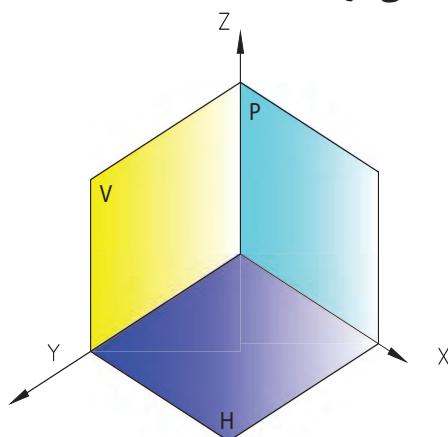

شکل ۳-۱۷


صفحه تصویر ایستاده‌ای را با اندازه نامحدود در نظر آورید. این صفحه فضا را به دو ناحیه چپ و راست تقسیم می‌کند (شکل ۳-۱۶-الف). اگر چنین صفحه‌ای، افقی باشد، فضا به دو بخش بالا و پایین تقسیم می‌شود (شکل ۳-۱۶-ب).

اکنون فرض کنید این دو صفحه از میان همدیگر بگذرند، در این حالت فضا به چهار بخش تقسیم خواهد شد (شکل ۳-۱۶-د).

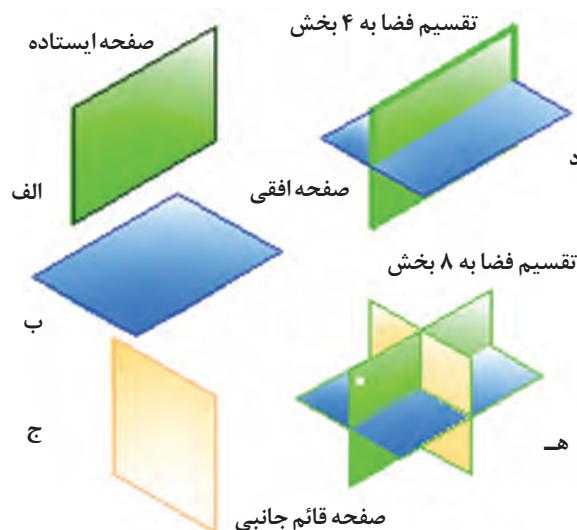

شکل ۳-۱۶

تصویر افقی شکل ۳-۱۶ را روی کاغذ A4 بکشید، در این شکل هر ضلع مکعب‌ها، ۵ میلی‌متر است.

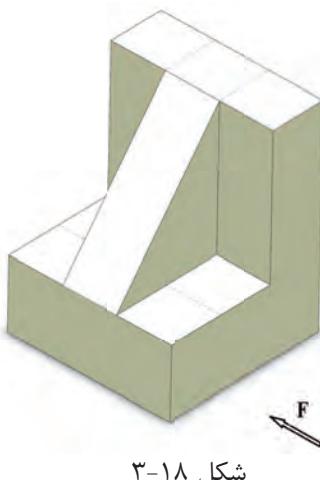


شکل ۳-۱۸

با گذراندن یک صفحه تصویر ایستاده دیگر از وسط آن‌ها، فضا به هشت بخش تقسیم می‌شود. (شکل ۳-۱۶-ه)، که به آن صفحه قائم جانبی می‌گویند. در این بخش‌بندی، گوشه جلویی در سمت چپ، ناحیه اول نام دارد که با ندیده گرفتن دیگر ناحیه‌ها، شکل آن مانند شکل ۳-۱۷ خواهد بود. در این ناحیه، صفحه تصویر V را صفحه تصویر روبرو می‌گویند که با دو محور



### ۳-۳-۳- اصول رسم تصویر

برای ساده تر شدن رسم سه نما، سه صفحه تصویر تشکیل دهنده ناحیه اول را، به صورت تخت نشان می دهند. در این کار، صفحه تصویر P را به سمت راست و صفحه تصویر H را به سمت پایین باز کنیم تا دو صفحه تصویر، هم سطح صفحه V باشند(شکل ۳-۲۰).

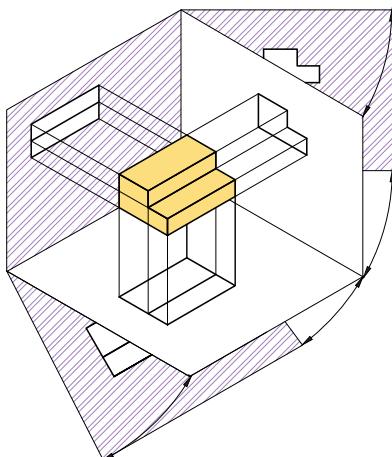

شکل ۳-۲۰- باز شدن صفحات تصویر ناحیه اول

با این کار سه نمای کشیده شده از یک قطعه، مانند شکل ۳-۲۱ خواهد بود.

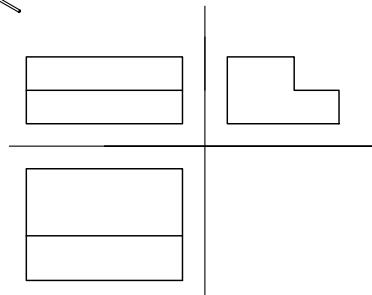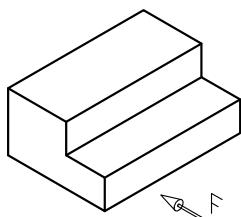

شکل ۳-۲۱

اگر یک قطعه پیچیدگی بیشتری داشته باشد برای دادن آگاهی بیشتر درباره آن، می توان شش نمای آن را کشید. در روش رایج جای شش تصویر به شرح صفحه بعد است.

برای کشیدن تصویر عمودی یک جسم باید اصول زیر را رعایت کنید:

- ۱- جسم بین صفحه تصویر و بیننده باشد.
- ۲- خط دید بر صفحه تصویر عمود باشد.
- ۳- خطهایی که درون یا پشت جسم است چون در برابر دیدگان تماشاگر نیست به صورت خطچین کشیده می شود. چنان خطهایی را خط ندید می گویند.


### ۳-۴- رسم سه نما

#### ۳-۴-۱- مفهوم سه نما


نقشه دو بعدی قطعه، بیشتر در ناحیه اول و با سه نما کشیده می شود. برای این کار، جسم یا مدل، در ناحیه اول به گونه ای گذاشته می شود که نمای روبرو در صفحه V، نمای جانبی در صفحه تصویر P و نمای افقی در صفحه تصویر H دیده شود. به این ترتیب از یک قطعه، سه نما روی صفحه های تصویر این ناحیه دیده می شود.

#### کار در کارگاه

قطعه ای را که در شکل ۳-۱۹ نمایش داده شده است با یونولیت بسازید. سپس سه طرف آن را با گواش رنگ کنید.

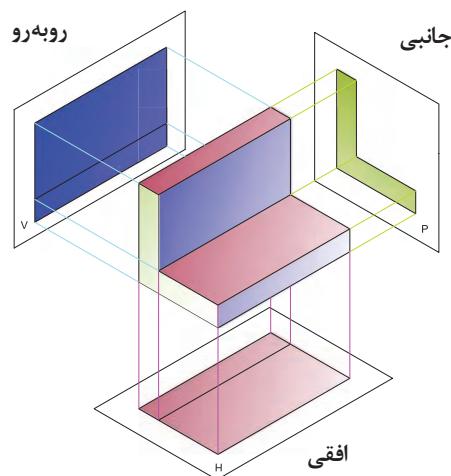

شکل ۳-۱۹

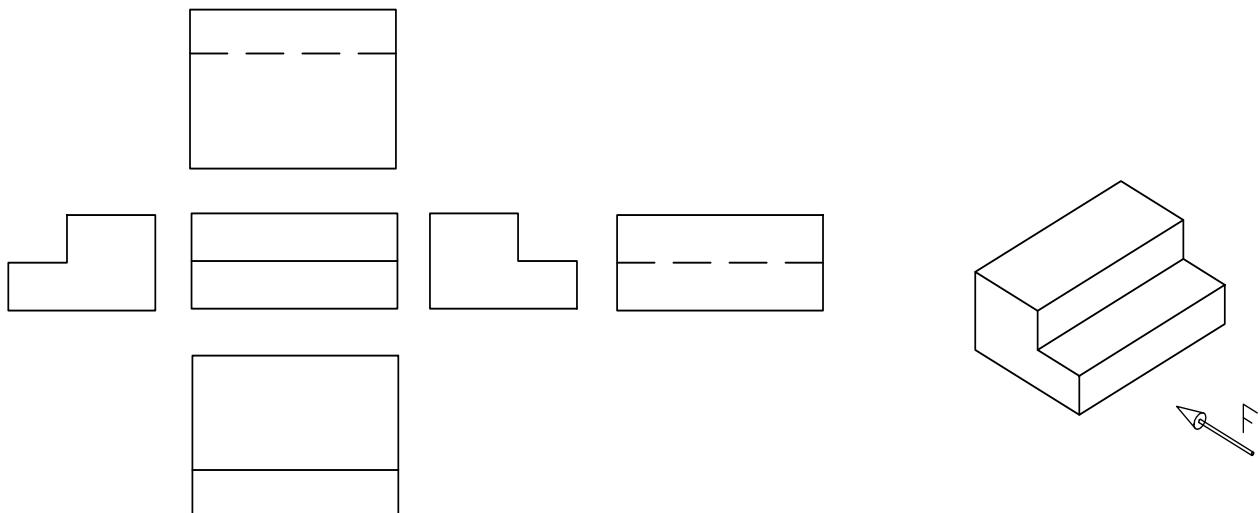

شکل ۳-۲۲

**نکته**

هنگامی که سه نما کشیده می‌شود باید فاصله بین نمایها یکسان باشد.

### ۳-۴-۲- رسم نما از روی مدل


















نقشه‌های سه نما در ناحیه اول یا سوم کشیده اول کشیده شده‌اند از دو نشانه ویژه به کار می‌رود. می‌شود، برای شناسایی نقشه‌هایی که در ناحیه سوم یا

جدول ۳-۳


ناحیه سوم	ناحیه اول	
		صفحه‌های تشکیل دهنده ناحیه
		نشانه ناحیه

پیش از آغاز به کشیدن سه‌نمای شکل‌های ساده هندسی سه‌بعدی ۳-۴ رسم سه‌نمای شکل‌های ساده هندسی سه‌بعدی را بکشید. در جدول داده شده‌اند.

جدول ۳-۴

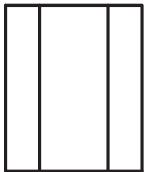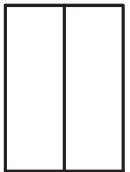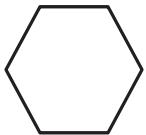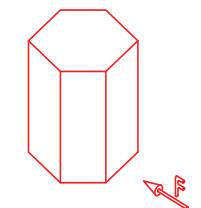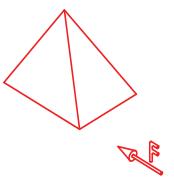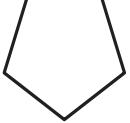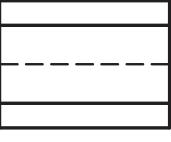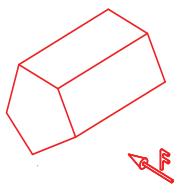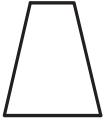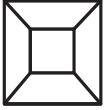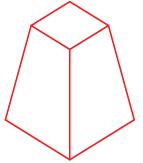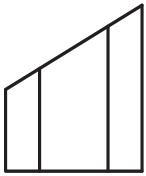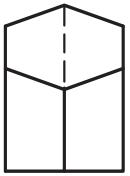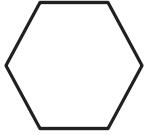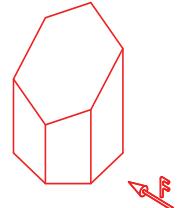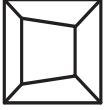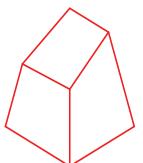
برای کشیدن نمای روبرو، قطعه را چنان در دست بچرخانید که سمت F در برابر دیدگان شما باشد. پس از آن نمای روبرو را با اندازه‌گیری از روی قطعه در یک صفحه شطرنجی بکشید.

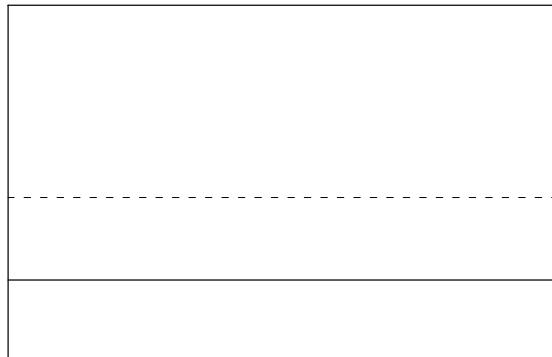

شکل ۳-۲۴

برای تقویت تجسم بهتر است کشیدن نقشه را نخست با نگاه کردن به نمونه‌های واقعی یا مدل‌ها انجام دهید. برای این کار در کلاس نقشه‌کشی قطعات واقعی ساده در اختیار شما گذاشته می‌شود.

برای نمونه شکل ۳-۲۳ را در نظر بگیرید.


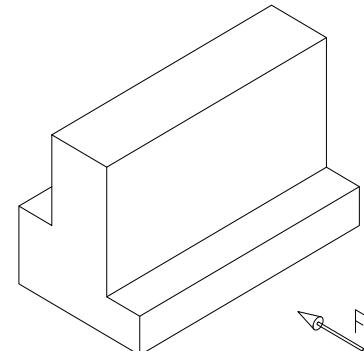


شکل ۳-۲۳

### نکته




اگر لبه‌ای از قطعه در پشت آن است باید آن خط را به صورت خط چین بکشید.

از سمت چپ به قطعه نگاه کنید سپس نمای جانبی را در سمت راست نمای روبرو بکشید.

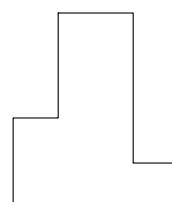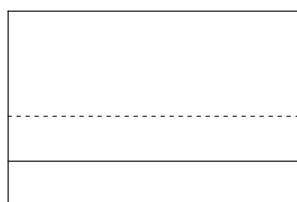

شکل ۳-۲۵

از بالا به قطعه نگاه کنید و نمای افقی را در زیر نمای روبرو رسم کنید.

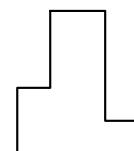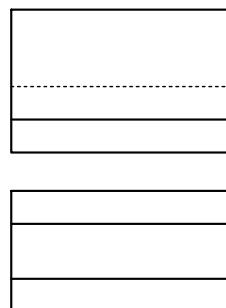
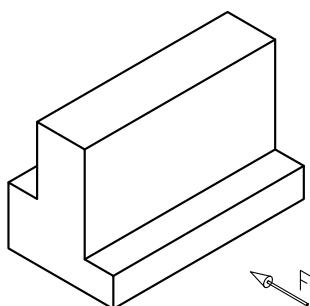


شکل ۳-۲۶ - نمای روبرو، نمای چپ و نمای افقی

## کار در کارگاه





تناسب اندازه، در بخش خطکشی شده در این صفحه بکشید.

قطعه‌ای مانند شکل ۳-۲۷ را با اندازه‌های داده شده بسازید، سپس سه‌نمای آن را با در نظر گرفتن

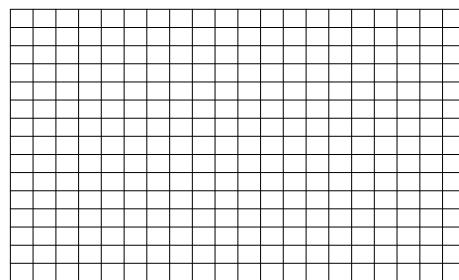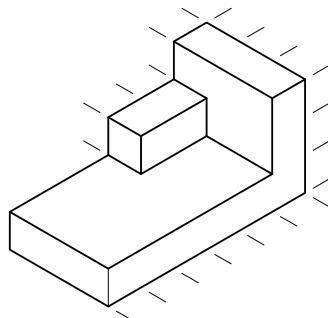

شکل ۳-۲۷

برای نشان دادن تقارن یک شکل یا جزئی از یک شکل، روی محور تقارن، خط تقارن کشیده می‌شود.

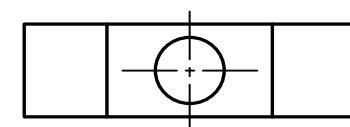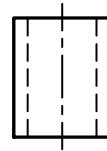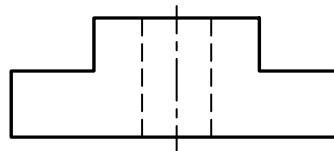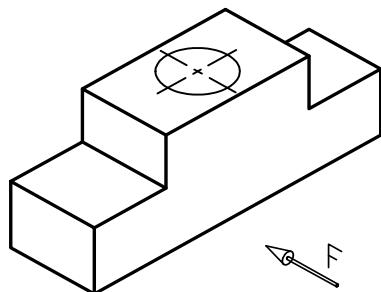

شکل ۳-۲۸

## کار در کارگاه


سه نمای هر شکل سه‌بعدی در جدول ۳-۵ را شناسایی و شماره آن را به ترتیب زیر هر ستون بنویسید.

جدول ۳-۵

شکل	نمای افقی	نمای چپ	نمای روپرو

### ۳-۴-۳- رسم تصویرهای شش گانه


همان‌طور که پیش از این گفته شد، در برخی موارد برای شناساندن بیشتر قطعه لازم است، شش نمای نما در ناحیه اول نشان داده شده است.

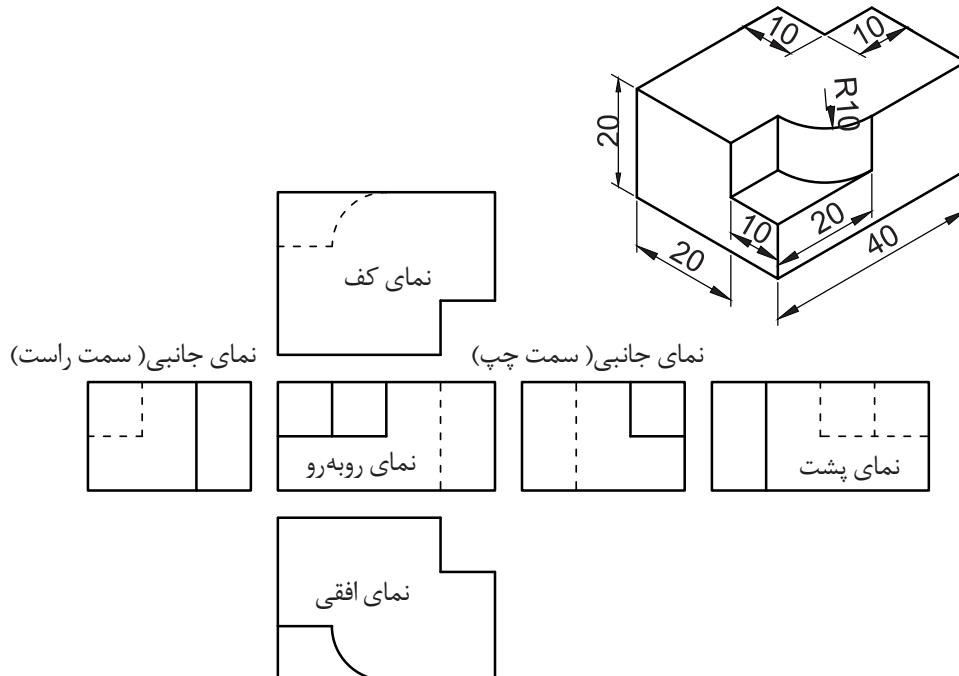

شکل ۳-۲۹

**نکته**

توجه کنید که جای هر نما شناخته شده است و نباید نماها جابجا شوند.

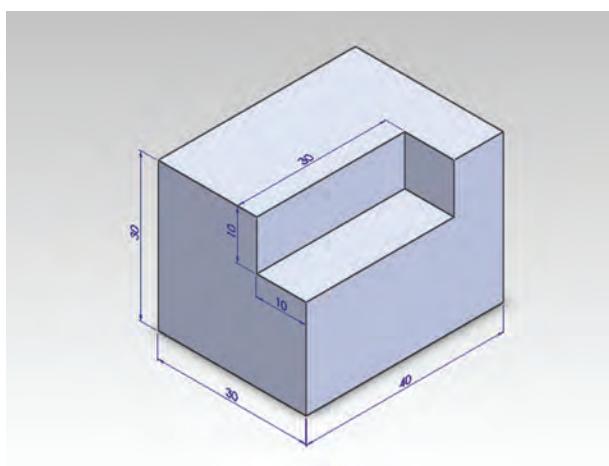



شکل ۳-۳۰

### کار در کارگاه

شش نمای قطعه داده شده در شکل ۳-۳۰ را در کاغذ A4 بکشید.


### ۳-۵ - اندازه گذاری

اگر لازم باشد قطعه یا سازه‌ای از روی نقشه ساخته شود باید اندازه ابعاد قطعه روی نقشه نوشته شود. به اندازه گذاری شده یک قطعه سه بعدی را نشان می‌دهد.

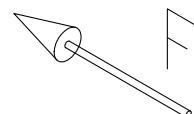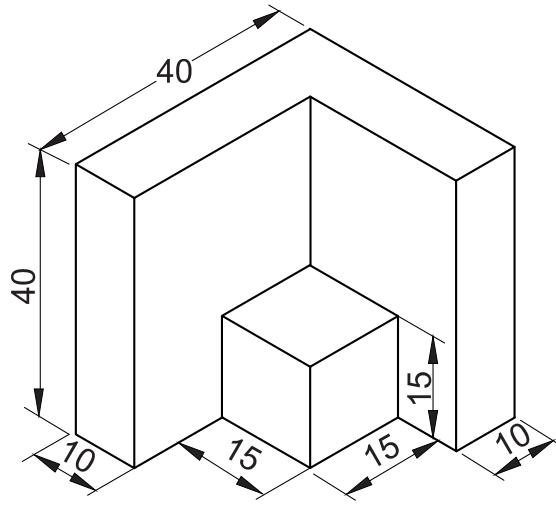

شکل ۳-۳۱

برای اندازه گذاری، خط اندازه و نشانه های دیگر کار می رود. در نقشه کشی صنعتی بیشتر فلش (ردیف که برخی از آنها در شکل ۳-۳۲ نشان داده شده‌اند به اول) به کار می رود.

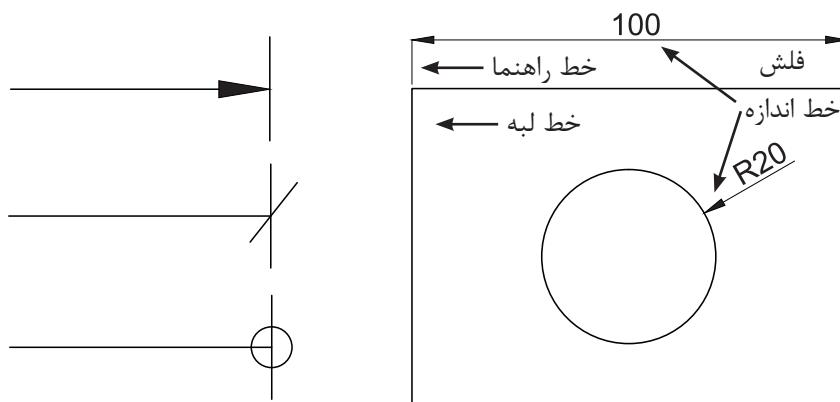

ب- چند نشانه پیکان

الف- نقشه اندازه گذاری شده


شکل ۳-۳۲

فاصله خط اندازه از خط لبه در کاغذ A4 اندازه یک فلش با پهنای یک و بلندی ۳ میلی‌متر نزدیک به ۵ تا ۷ میلی‌متر خواهد بود. هر طرف خط کشیده می‌شود.

## نکته

باید توجه کنید که هنگام نوشتن اندازه روی خط اندازه نباید یکای آن را جلوی عدد بنویسید. کافی است که در جدول نقشه، مقیاس و یکای نقشه داده شود.


خط راهنمای گوشه شکل به اندازه یک یا میلی‌متر بالاتر از خط اندازه کشیده می‌شود.

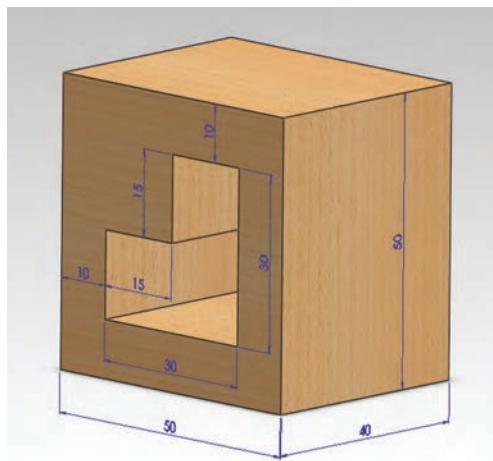

شکل ۳-۳۳

- اگر خط اندازه در حالت افقی باشد اندازه در وسط و بالای آن نوشته می‌شود. ولی اگر خط اندازه، قائم باشد در سمت چپ آن باید نوشته (شکل ۳-۳۴). این روش درباره نوشتن زاویه‌های کارمی رود (شکل ۳-۳۵).



- زاویه‌ها با اندازه واقعی در نقشه رسم می‌شوند و با تغییر مقیاس تغییر نمی‌کنند و در اندازه‌گذاری زاویه‌ها با در نظر گرفتن جای آن اندازه‌گذاری در حالت‌های گوناگون ولی استاندارد انجام می‌شود. خط راهنمای نباید از روی خط اندازه بگذرد.

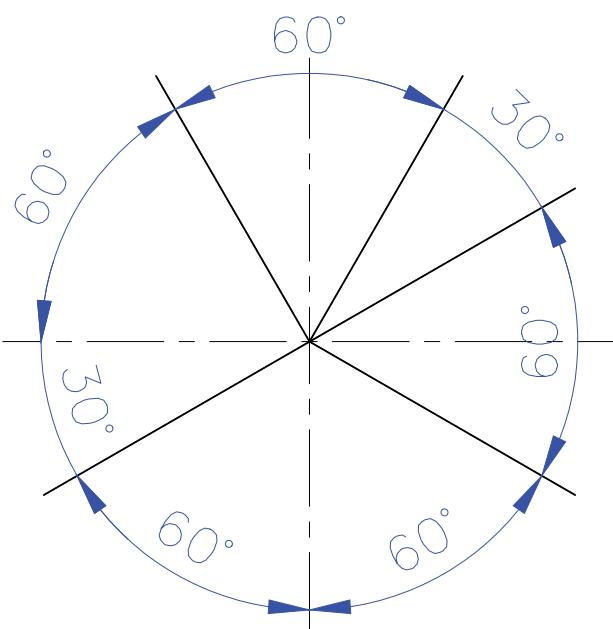

شکل ۳-۳۵

## اصول اندازه‌گذاری





- همه اندازه‌های مورد نیاز باید در نقشه داده شوند و هیچ طولی بدون اندازه باقی نماند.
- هر اندازه فقط یک بار نوشته می‌شود. بنابراین باید از نوشتن اندازه‌هایی که از روی دیگر اندازه‌ها در نقشه به دست می‌آید، خودداری کنید تا نقشه شلوغ نشود.
- اندازه‌ها باید بر حسب یکای یکسان نوشته شوند. برای نمونه در یک نقشه همه اندازه‌های مربوط به کمیت طول باید بر حسب میلی‌متر یا هر یکای دیگر باشند.

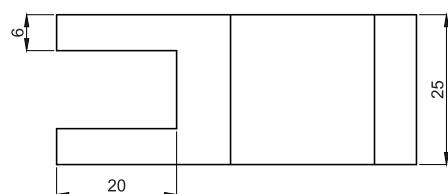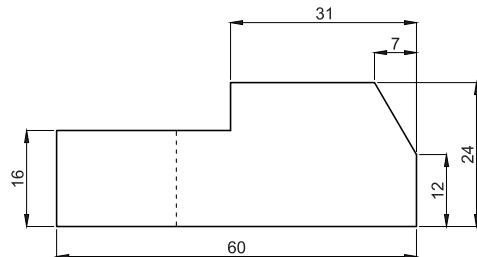

شکل ۳-۳۴


## کار در کلاس

در شکل ۳-۲۶ با شناسایی هر نما اندازه مناسب را روی هر خط بنویسید.

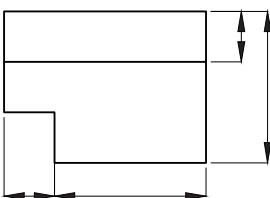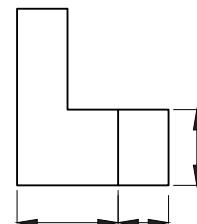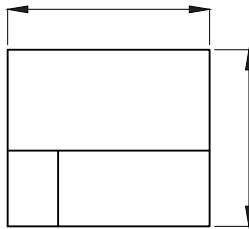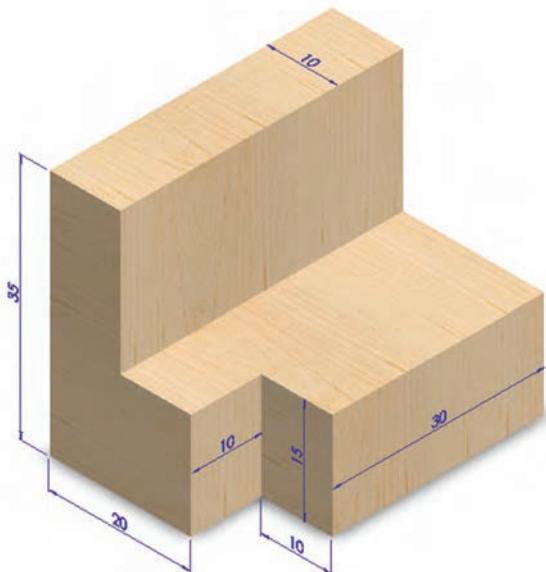


شکل ۳-۳۶

- از خط اصلی و محور تقارن نباید به جای خط شده) نوشته می‌شود.
- همراه با اندازه شعاع حرف R آورده می‌شود.
- همراه با اندازه شعاع حرف R آورده می‌شود.
- هنگامی که نقشه با مقیاس ۱:۱ کشیده نشود، داخل کمان باشد (شکل ۳-۳۷).

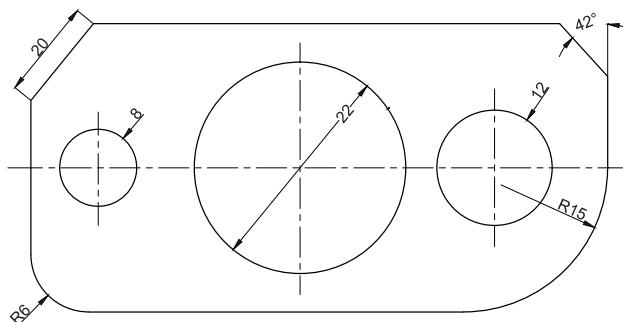


شکل ۳-۳۷

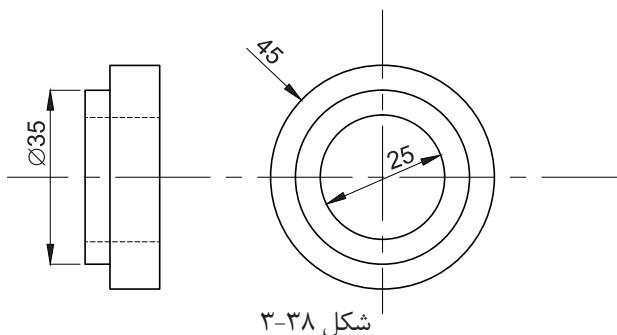

شکل ۳-۳۸


- در اندازه‌گذاری قطر دایره در نقشه، نشانه  $\varnothing$  همراه با عدد داده می‌شود. این نشانه بهتر است هنگامی که خود دایره در تصویر است آورده نشود.

- اگر مرکز کمان مشخص نباشد می‌توان خط بخشی از خط محور قرار داد. (شکل ۳-۳۹-ب).
- اندازه آن را به صورت شکسته و انتهای آن را روی

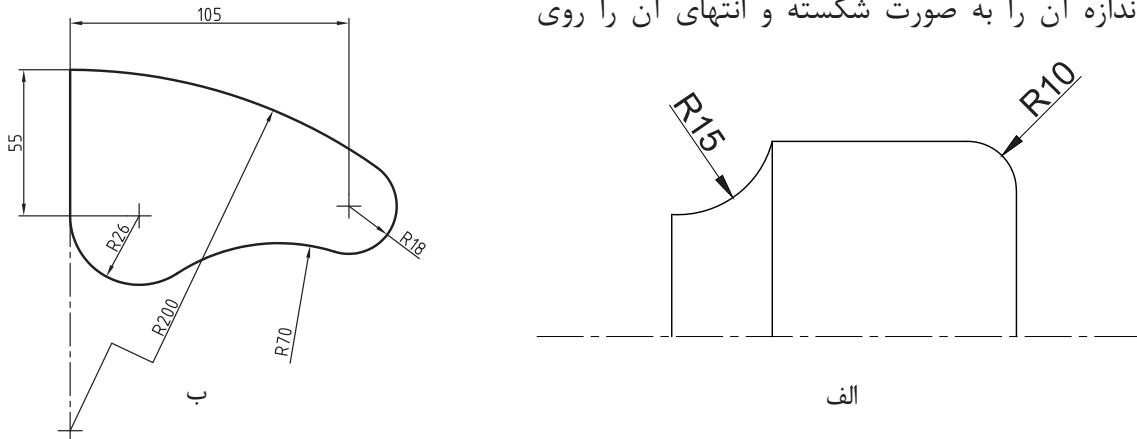


شکل ۳-۳۹

- اندازه‌های مربوط به مقاطع نیز با شکل کوچک اندازه ۴۰ برای مقطع چهارگوش داده شده است و آن مقطع آورده می‌شود. برای نمونه در شکل ۳-۴۰ همراه آن علامت □ آورده شده است.

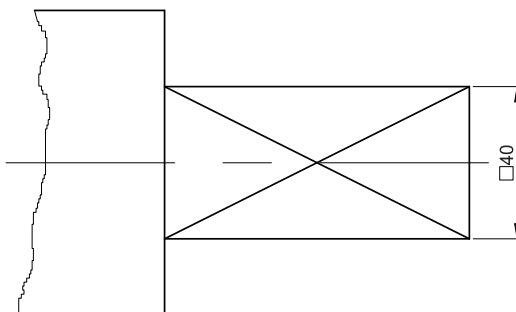


شکل ۳-۴۰

اگر لازم باشد چندین اندازه پشت سر هم داده شود، این کار را می‌توان با دو روش انجام داد. در یک روش اندازه‌ها نسبت به یک گوشه داده می‌شود که می‌توان با کم کردن اندازه‌ها، فاصله دلخواه را به دست آورد (شکل ۳-۴۱ - الف). در روش دیگر اندازه‌ها مستقل از هم و به صورت زنجیری داده می‌شوند (شکل ۳-۴۱ - ب).

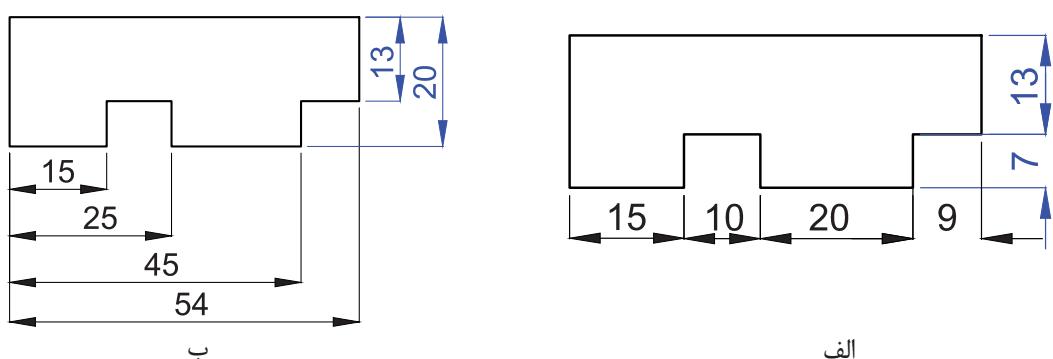

شکل ۳-۴۱

در شکل ۳-۴۲ خطای اندازه گذاری را به دست آورید.

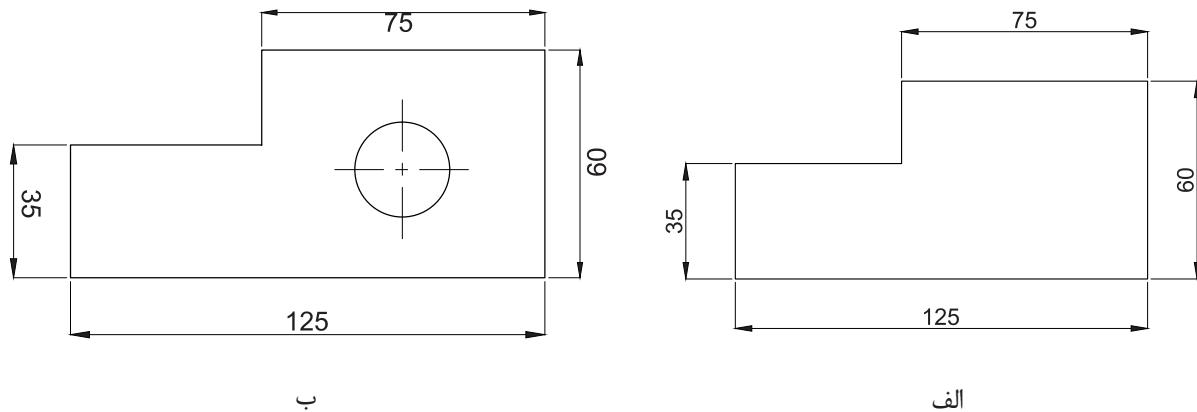

شکل ۳-۴۲


### ۳-۶- رواداری (تلرانس)

هنگامی که ساخت قطعه‌ای سفارش داده می‌شود، دقت، ساخت آن بر پایه ارزشمندی قطعه، برگزیده می‌شود. چون ابزارها، کارگران و ماشین‌ها تنگناهایی دارند و نمی‌توان با همه تلاش قطعه‌ای برابر با اندازه داده شده ساخت، قطعه از اندازه داده شده بزرگ‌تر یا کوچک‌تر ساخته می‌شود. در نقشه می‌توان نابرابری اندازه داده شده با اندازه ساخته شده را پیش از ساخت برگزید.

برای نمونه در یک مکانیسم، به پیچی با قطر ۸ میلی‌متر نیاز است، اما می‌دانیم که مهره آن کمی از ۸ میلی‌متر بزرگ‌تر ساخته می‌شود، به گونه‌ای که اگر اندازه پیچ  $8/1$  میلی‌متر نیز باشد، می‌توانیم آن را در مهره ببندیم. همچنین اگر پیچ کمی از ۸ میلی‌متر کوچک‌تر باشد باز در مهره بسته می‌شود و بیش از اندازه شل نخواهد بود. از سوی دیگر می‌دانیم پیچ با اندازه برابر با ۸ میلی‌متر ساخته شدنی نیست و هرچه بخواهیم اندازه پیچ را نزدیک‌تر به ۸ میلی‌متر بسازیم هزینه ساخت بیشتر می‌شود. در ساخت این پیچ می‌توان


### کار در کارگاه

- با رعایت تناسب اندازه و با در نظر گرفتن مقیاس ۱:۱ شکل ۳-۴۳ را اندازه گذاری کنید.

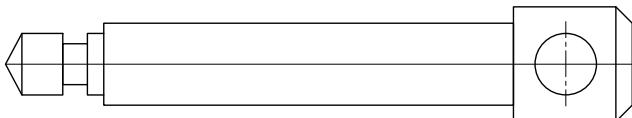

شکل ۳-۴۳

- پس از کشیدن سه نما (شکل ۳-۴۴)، آن را اندازه گذاری کنید.

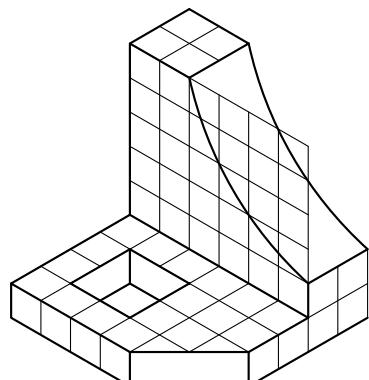

شکل ۳-۴۴

گفت اگر اندازه پیچ ۸ میلی‌متر باشد خیلی خوب است ولی اگر اندازه ۱۰ بزرگ‌تر (تا ۸/۱ میلی‌متر) یا ۵/۰ میلی‌متر کوچک‌تر باشد، باز آن پیچ را میلی‌متر کوچک‌تر (۷/۵ میلی‌متر) باشد، باز آن پیچ را به کار خواهیم برد.

$$8/1 \text{ mm} = \text{بزرگ‌ترین اندازه}$$

$$7/5 \text{ mm} = \text{کوچک‌ترین اندازه}$$

$$\text{اندازه اسمی} - \text{بزرگ‌ترین اندازه} = \text{بیشترین بزرگی} \Rightarrow 8/1 \text{ mm} - 8 \text{ mm} = +0/1 \text{ mm}$$

$$\text{اندازه اسمی} - \text{کوچک‌ترین اندازه} = \text{بیشترین کوچکی} \Rightarrow 7/5 \text{ mm} - 8 \text{ mm} = -0/5 \text{ mm}$$

برای سادگی، اندازه این قطعه را در نقشه به شکل  $10/8$  نشان می‌دهند. این اندازه به این معنی است که عدد باشد. پذیرفتن این نابرابری اندازه ها را رواداری یا قطعه می‌تواند  $5/0$  میلی‌متر کوچک‌تر از ۸ میلی‌متر و تلرانس می‌گویند که با حرف T نشان داده می‌شود.

## آزمون


۱- برای تصویر سه بعدی داده شده خواسته های زیر را انجام دهید. (یکای اندازه گذاری بر حسب mm است)

الف- رسم کادر


ب- رسم جدول

ج- رسم سه نما

د- اندازه گذاری

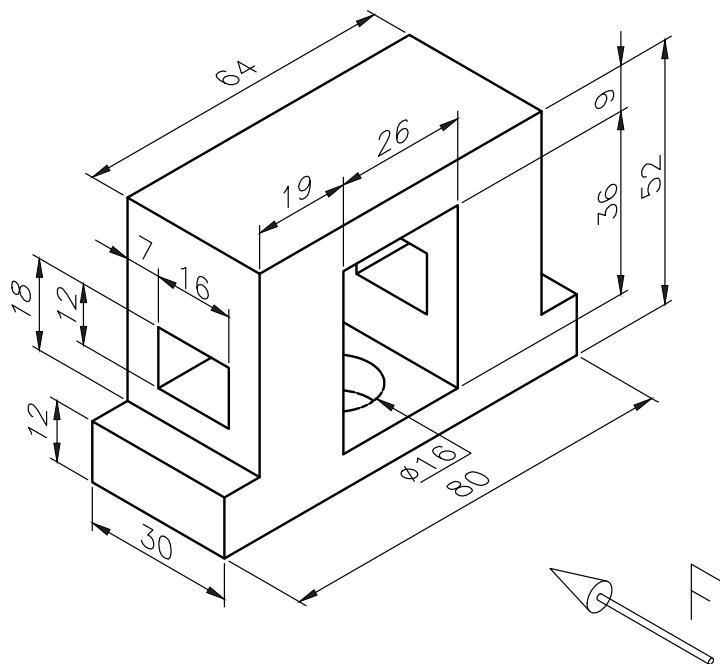


۲- تصویرهای شش گانه شکل زیر را در کاغذ A4 همراه با پیرابند و جدول بکشید.

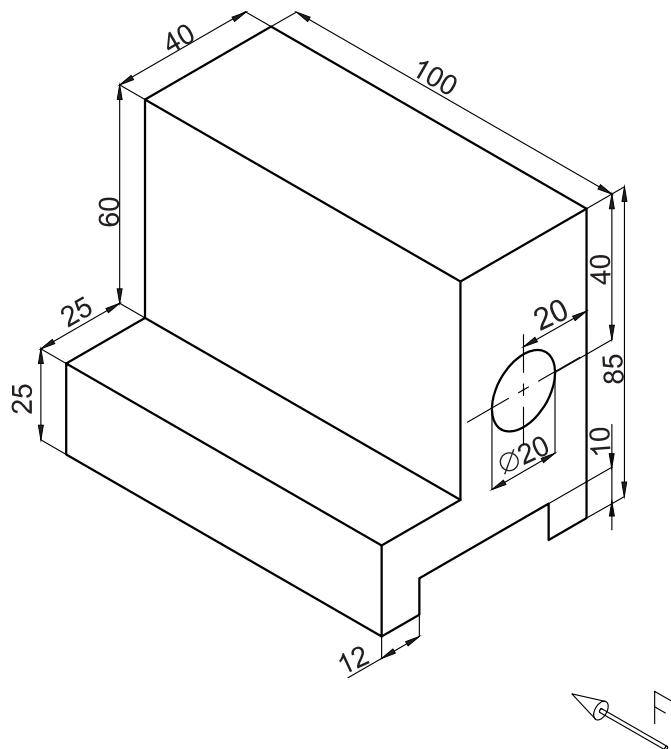



## آموزه چهارم

رسم تصویر سه بعدی ایزومتریک

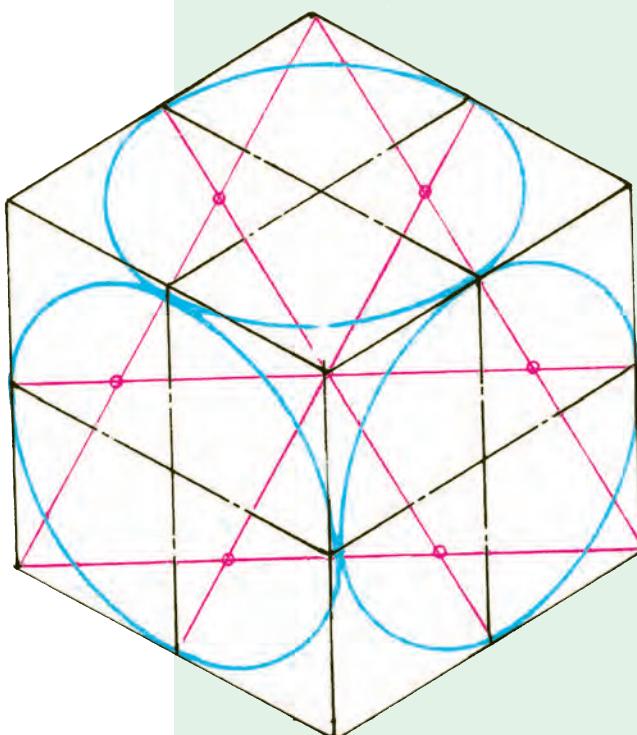

## تصویر سه بعدی ایزومتریک

### توانایی

■ رسم پرسپکتیو ایزومتریک از روی نقشه یا قطعه کار ساده

### هدفهای رفتاری – شما با یادگیری این آموزه ، می‌توانید:

- انواع پرسپکتیو را نام ببرید.
- مشخصات تصویر در پرسپکتیو ایزومتریک را شرح دهید.
- انواع سطح در فضا (عمودی - افقی و شبیدار) را شرح دهید.
- محورهای اصلی در پرسپکتیو ایزومتریک را شرح دهید.
- نقشه سه بعدی ایزومتریک را رسم کنید.
- نقشه سه بعدی ایزومتریک را اندازه‌گذاری کنید.

### زمان آموزش (ساعت)

نظری	عملی
۱/۵	۴/۵


در واحد کار سوم با تصویر و شعاع تصویر آشنا می‌دهد. هر چند که، این تصویرها دقیق نیستند و کشیدن آنها مشکل‌تر است. اگر بخواهید تصویر قطعه‌ای سه‌بعدی را بکشید. آسان‌تر است. تصویر سه‌بعدی، شکلی فضایی است که بزرگی قطعه را در سه بعد پهنا، درازا و بلندی نشان باید سطح کاغذ را که دو بعدی است مانند فضای

که برخی از انواع این تصویرها در نمودار ۴-۱ نشان داده شده است.

از بین تصویرهای سه بعدی نمودار ۴-۱ تصویر محوری ایزومتریک در این واحد کارآموزش داده می‌شود.

سه بعدی نشان دهد. روش رایج برای این کار کشیدن سه محور Z,Y,X است.

بسته به زاویه قرار گرفتن این سه محور و مقیاس روی محورها تصاویر سه بعدی گوناگونی ایجاد می‌شود

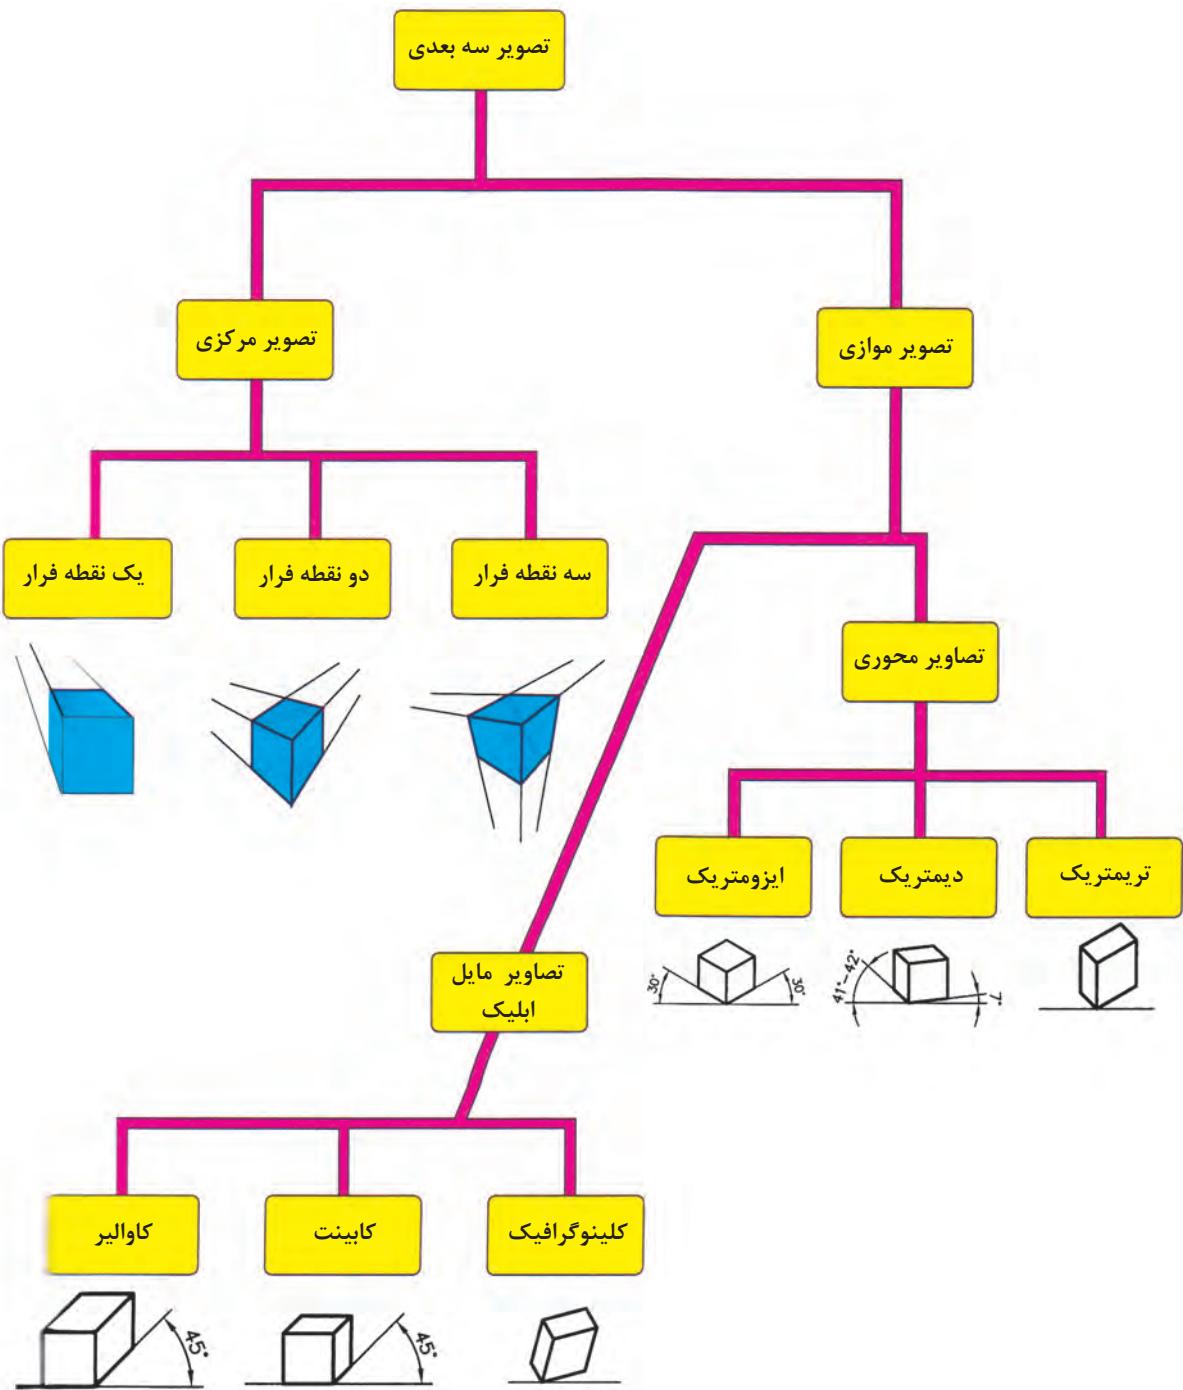


نمودار ۴-۱

در نمودار ۴-۱ سه دسته مهم تصویرهای سه بعدی محوری را پیدا کرده و آنها را با هم مقایسه کنید.

#### ۴-۱- تصویر سه بعدی ایزومتریک

در شکل ۴-۱ در تصویر مرکزی یا پرسپکتیو ایزومتریک آورده شده است که برای نشان دادن قطعات با یک نقطه فرار نشان داده شده است. تصویر مجسم صنعتی مناسب‌تر است.

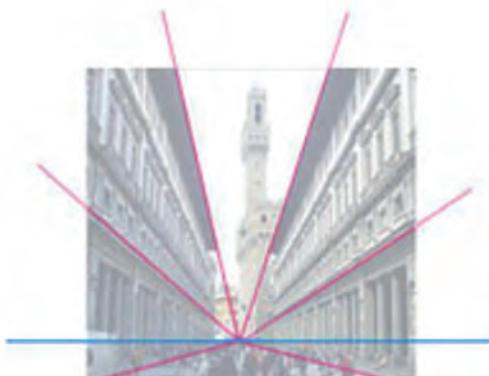

ب




الف

شکل ۴-۱ - تصویر مرکزی با یک کانون - محورهای تصویرساز در یک نقطه به هم می‌رسند.


برخی از اصول رسم تصویر ایزومتریک عبارت‌اند از: گونه‌ای است که محور Z ارتفاع و به صورت قائم است، دو محور y, X نسبت به خط افق زاویه ۳۰ درجه دارند.

- محورها در این نوع تصویر مانند شکل ۴-۲ به

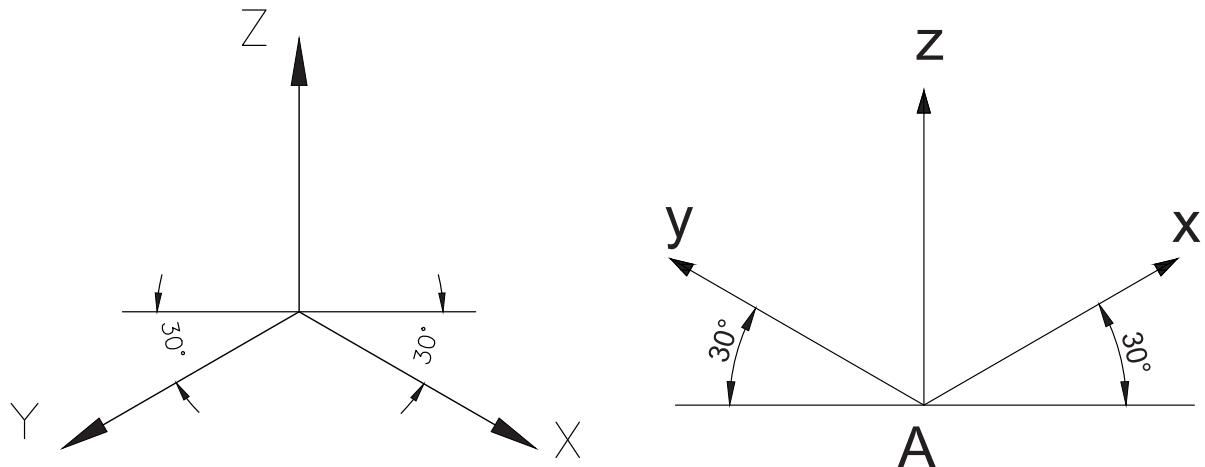


۴-۲

- بیشتر خطهایی که در تصویر سهبعدی کشیده می‌شوند، موازی با یکی از محورها هستند.

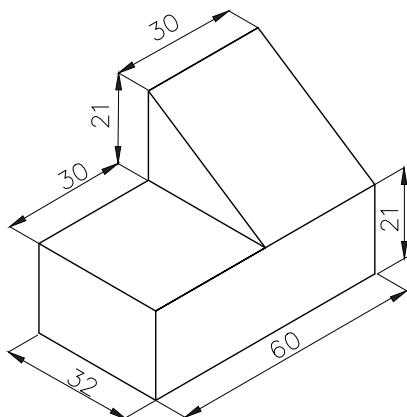


ب

- مقیاس روی هر سه محور یکسان است به این مفهوم که ابعاد در هر سه محور به یک نسبت بزرگ یا کوچک می‌شوند.

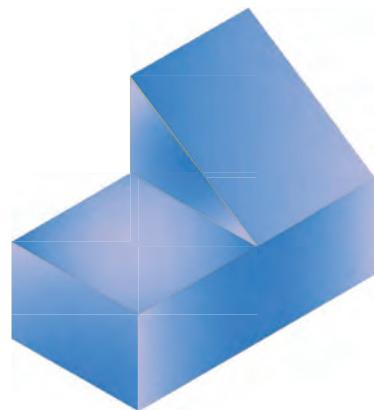


الف

شکل ۴-۳ - تصویر سهبعدی ایزومتریک- محورهای تصویرساز به سه دسته‌اند و هر دسته با یکی از محورهای مختصات موازی و عمود بر یکی از صفحات تصویر هستند.

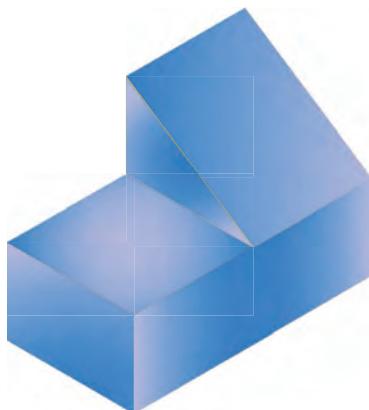

شکل ۴-۴ تصویر مکعب مستطیل

- ۱- سه محور  $X$ ,  $Y$  و  $Z$  را به گونه‌ای بکشید که محور  $X$ ,  $Y$  با خط افق زاویه  $30^\circ$  درجه و محور  $Z$  زاویه  $90^\circ$  درجه داشته باشد.

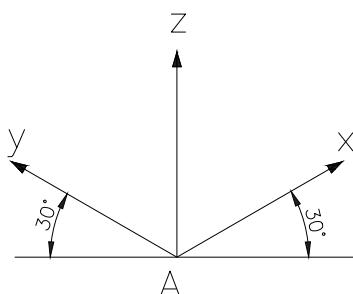

شکل ۴-۵ رسم خط افقی، قائم و دومحور با زاویه  $30^\circ$  درجه

#### ۴-۴-۲- رسم سه‌نما از روی تصویر سه‌بعدی

برای کشیدن سه‌نما از روی تصویر سه‌بعدی می‌توانید تصویر سه‌بعدی را مانند یک قطعه فرض کنید. البته اندازه تصویر سه‌بعدی ارائه شده ممکن است برابر با اندازه واقعی نباشد.


در گزینش نمای روبرو به نکات زیر توجه کنید:

- پیچیده‌ترین سوی تصویر سه‌بعدی را نمای روبرو انتخاب کنید.
- انتخاب نمای روبرو به گونه‌ای باشد که تا حد ممکن خط ندید، در سه‌نما نباشد.
- طول بزرگ‌تر برای نمای روبرو انتخاب شود.

#### ۴-۴-۳- روش رسم تصویر سه‌بعدی ایزومتریک

می‌خواهیم نقشه ایزومتریک قطعه شکل ۴-۴ را بکشیم.


۵- خطهای اضافی را پاک کنید و خطهای اصلی را پر رنگ نمایید. اگر اندازه‌ها را در اختیار داشته باشید، می‌توانید ابعاد را با دقت بکشید.

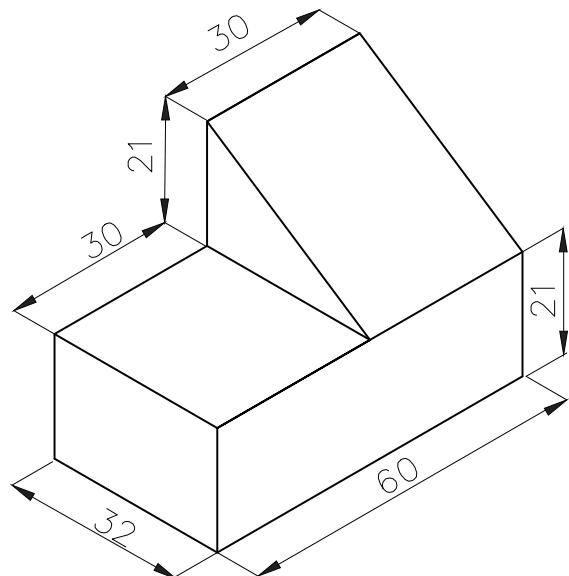

شکل ۴-۸

۲- روی محورها، اندازه‌های داده شده را نشانه‌گذاری کنید و دنباله خط محورها را پاک کنید.  $X=60\text{ mm}$  ،  $Y=32\text{ mm}$  ،  $Z=42\text{ mm}$


۳- شکل را به گونه‌ای تکمیل کنید که شکل مکعب مستطیل درست شود.

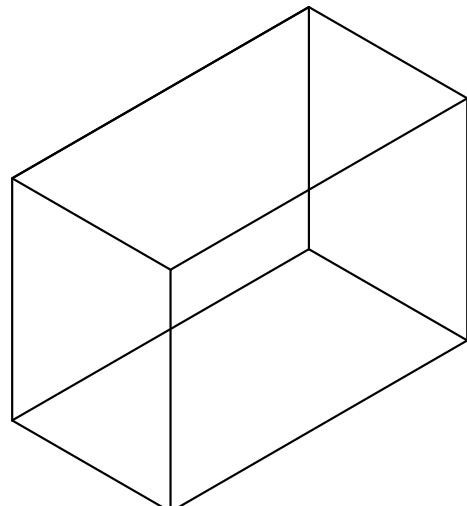

شکل ۴-۶


#### کار در کارگاه

تصویر سه بعدی شکل ۴-۹ را در کاغذ  $A_4$  با مقیاس مناسب بکشید.

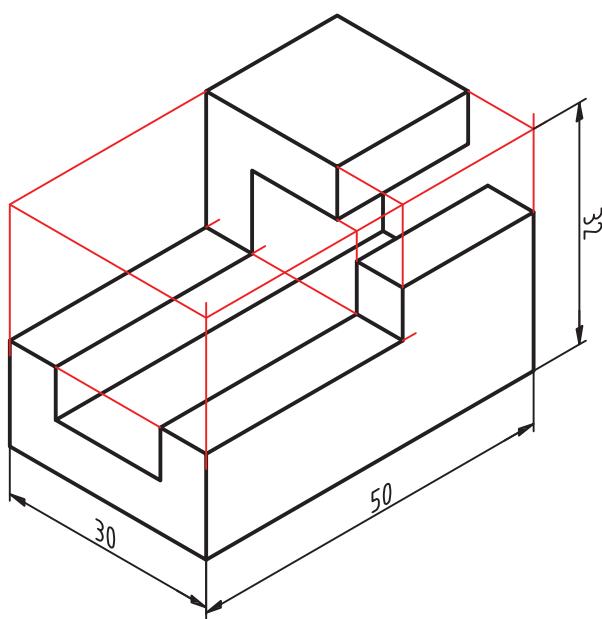

شکل ۴-۹


۴- با رعایت تناسب خطهای موازی را کشیده و دیگر خطها و سطحها را به دست آورید. برای کشیدن خطهای شیب‌دار نقطه آغاز و پایان آن را پیدا کرده و آنها را با خطکش یا گونیا به هم وصل کنید.

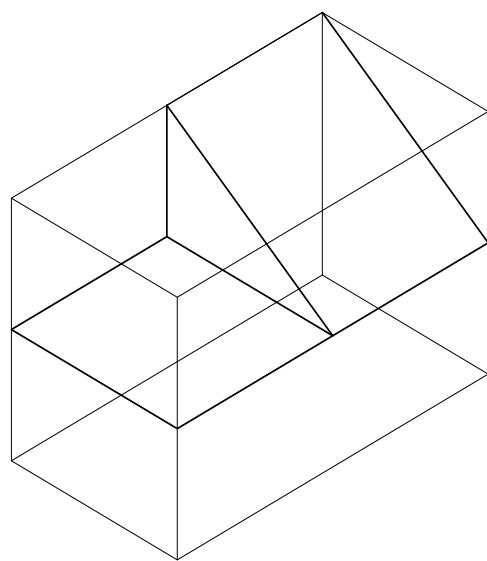

شکل ۴-۷

پیش از این مربع و مستطیل را روی تصویر سه بعدی کشیدید، در اینجا چگونگی کشیدن دایره در شکل های سه بعدی ایزومتریک آموزش داده می شود.


۱- برای کشیدن دایره در یک صفحه ایزومتریک مانند صفحه XZ، نخست مرکز دایره (O) را نشانه گذاری کنید. از نقطه O، دو خط محور دایره را در راستای محور X و محور Z بکشید (شکل ۴-۱۳).

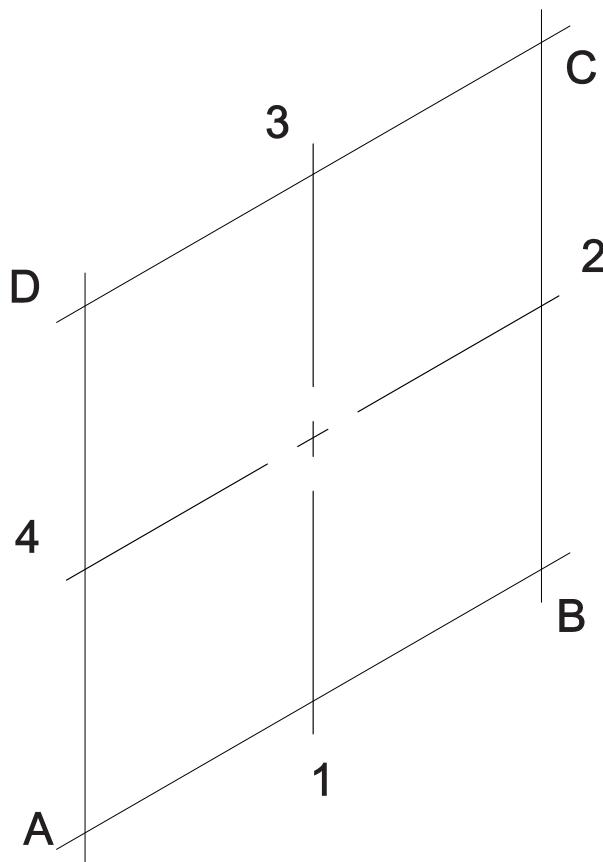

شکل ۴-۱۳- کشیدن لوزی پیرامونی دایره در تصویر سه بعدی ایزومتریک


۲- روی دو خط کشیده شده، شعاع دایره را اندازه گذاری کنید تا نقاط ۱، ۲، ۳ و ۴ به دست آید.  
۳- از نقطه ۱ و ۳ مانند شکل ۴-۱۴ در راستای محور X دو خط AB و CD و در راستای محور Z از نقطه ۲ و ۴ دو خط AD و BC را بکشید تا شکل لوزی ABCD به دست آید.

کشیدن دایره در تصویر سه بعدی ایزومتریک همان طور که پیش از این گفته شد در تصویر سه بعدی برخی از شکل های هندسی دگرگونه می شوند، برای نمونه دایره به شکل بیضی، مربع مانند لوزی و مستطیل به شکل متوازی الاضلاع دیده می شوند (شکل ۴-۱۰).

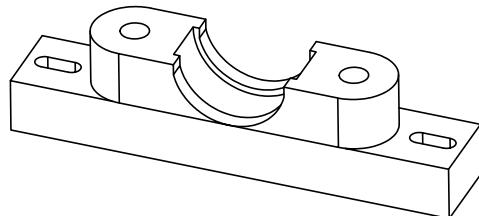


شکل ۴-۱۰- تصویر ایزومتریک پایه یاتاقان

اگر دایره روی سطحی باشد که یکی از سه محور مختصات با آن صفحه موازی باشد، به شکل بیضی دیده خواهد شد. در شکل ۴-۱۱ قاعده استوانه به شکل دایره است که در سه نما، به شکل دایره دیده می شود، اما این دایره در شکل سه بعدی ایزومتریک، بیضی کشیده شده است.

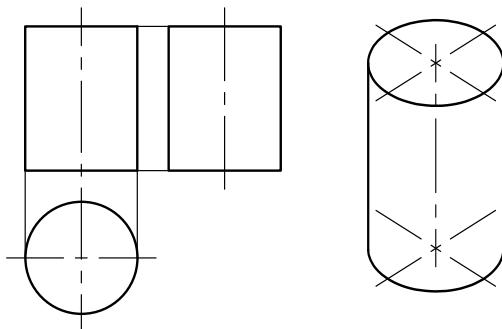


شکل ۴-۱۱

در شکل ۴-۱۲ چگونگی تغییر شکل دایره به بیضی، در تصویر ایزومتریک نشان داده شده است.

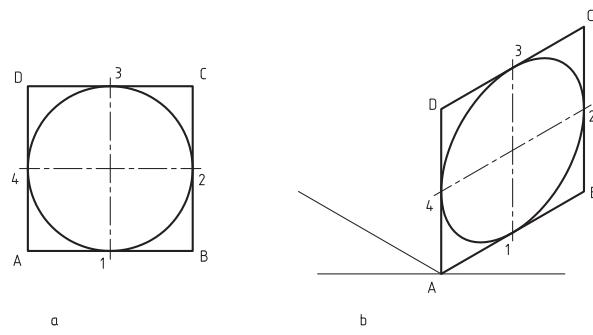


شکل ۴-۱۲

را روی نقطه ۳ بگذارید و کمانی تا نقطه ۲ بکشید مانند این کار را از نقطه  $n$  انجام دهید(شکل ۴-۱۵).

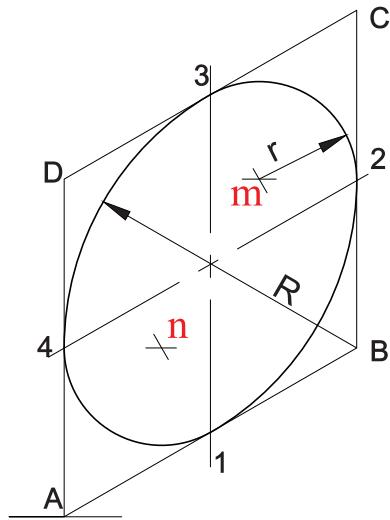

شکل ۴-۱۵

- ۶- از نقطه B کمانی از نقطه ۴ به نقطه ۳ بکشید.
- همین کار را از نقطه D برای کشیدن کمان بین نقطه ۱ و ۲ انجام دهید.
- خطهای اضافی را پاک کنید.

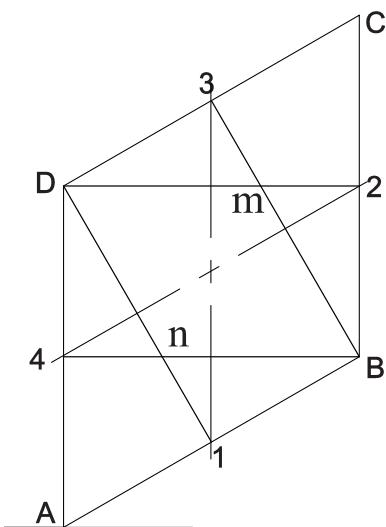


شکل ۴-۱۴

۴- دو گوش نزدیک به هم لوزی را که دو نقطه B و D هستند به وسط دو ضلع روبروی شان وصل کنید (شکل ۴-۱۴). یعنی نقطه B به نقطه ۳ و سپس به نقطه ۴ و نقطه D را به دو نقطه ۱ و ۲ وصل کنید تا نقاط m و n به دست آیند.

۵- سوزن پرگار را روی نقطه m و سر مدادی آن


### نکته

با این روش بیضی نما کشیده می‌شود که نزدیک به بیضی است ولی با آن یکی نیست (شکل ۴-۱۶).

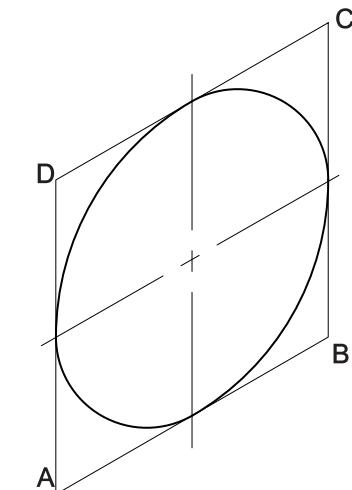


شکل ۴-۱۶- اختلاف اندازه بیضی نما و بیضی

کشیدن دایره در دیگر صفحه‌های مکعب ایزومتریک A4 با مقیاس ۲:۱ بکشید.

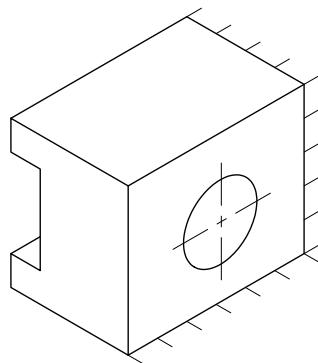

شکل ۴-۱۹

نیز، مانند روش گفته شده است (شکل ۴-۱۷)

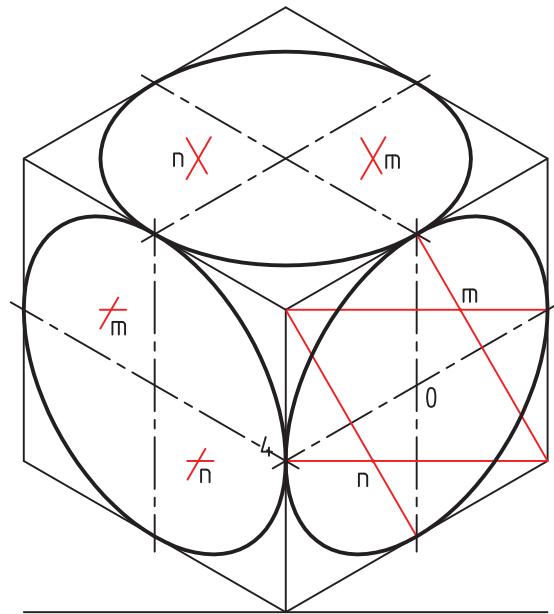


شکل ۴-۱۷ - رسم دایره در صفحات مختلف ایزومتریک

در اندازه‌گذاری تصویر ایزومتریک افزون بر رعایت موارد گفته شده درباره اندازه‌گذاری تصویر دو بعدی، به نکات زیر توجه کنید:

۱. خط راهنمای تحدیمکان با یکی از محورهای اصلی موازی باشد.
۲. اندازه‌گذاری نباید به گونه‌ای باشد که تصویر بیش از اندازه پیچیده شود.
۳. نوشتہ‌ها موازی با سطحی باشند که اندازه‌گذاری می‌شود.

#### کار در کارگاه

تصویر رسم شده در شکل ۴-۲۰ را اندازه‌گذاری کنید. طول هر ضلع مربع را ۱۰ میلی‌متر در نظر بگیرید.

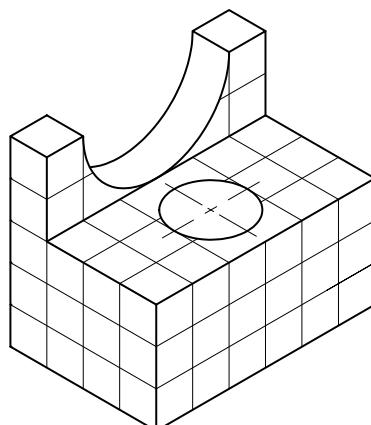


شکل ۴-۲۰

برای آسان‌تر کشیدن تصویر ایزومتریک یک روش، کاربرد کاغذ ایزومتریک است، که در واحد کار اول دیدید.

#### کار در کارگاه

تصویر مجسم ایزومتریک شکل ۴-۱۸ را روی کاغذ ایزومتریک بکشید.

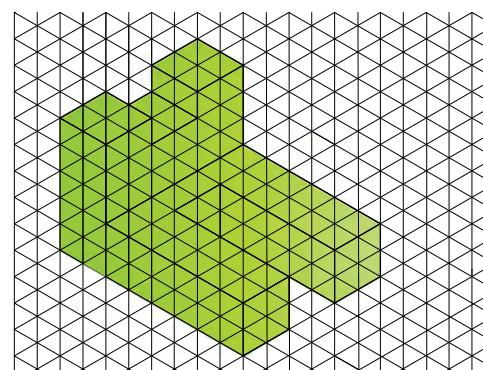


شکل ۴-۱۸ - تصویر ایزومتریک

#### کار در کارگاه


تصویر مجسم ایزومتریک شکل ۴-۱۹ را در کاغذ

## آزمون

- ۱- دو نوع مهم پرسپکتیو را نام ببرید.
- ۲- در شکل‌های زیر نوع تصویر سه‌بعدی را زیر شکل بنویسید.

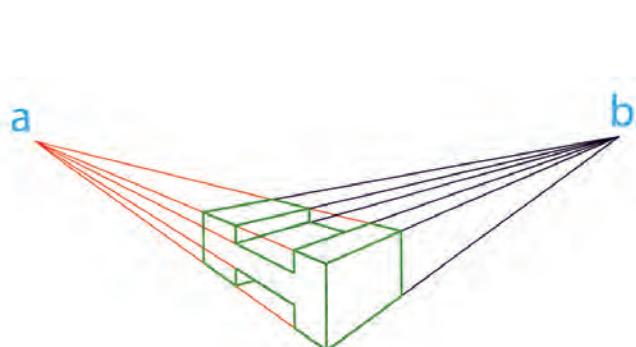


ب

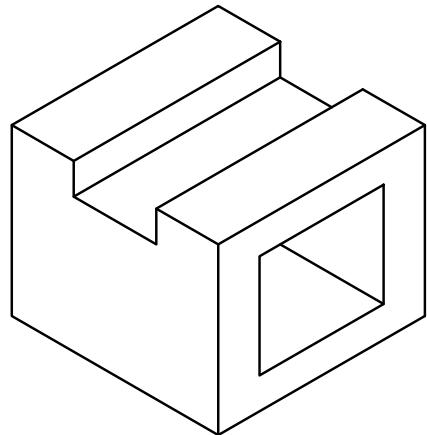

الف


- ۳- مشخصات تصویر در پرسپکتیو ایزومتریک را شرح دهید.
- ۴- نقشه سه‌بعدی ایزومتریک داده شده را با کادر، جدول و اندازه‌گذاری رسم کنید.

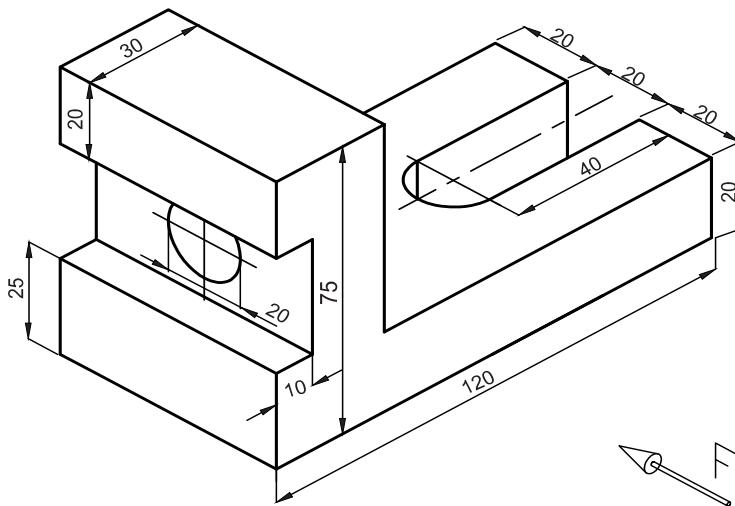



## آموزه پنجم

برش ساده قطعات صنعتی و هاشورزنی

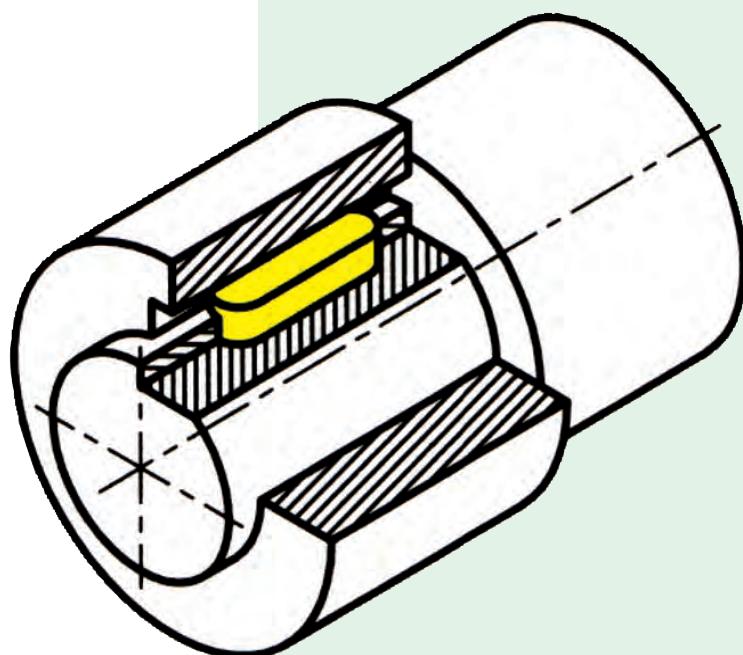

## برش ساده قطعه‌های صنعتی و هاشورزنی

### توانایی

#### ■ رسم برش قطعه‌های ساده صنعتی و هاشورزدن


### هدف‌های رفتاری – شما با یادگیری این آموزه ، می‌توانید:

- ضرورت برش قطعه را بیان کنید.
- صفحات برش و مسیر برش را توضیح دهید.
- انواع برش قطعه‌های ساده صنعتی را توضیح دهید.
- تصویر برش خورده را توضیح دهید.
- هاشور را تعریف کنید.
- برخی از انواع هاشور را که در تصویر برش خورده به کار می‌روند، توضیح دهید.
- نقشه قطعه را با برش ساده، بکشید.

### زمان آموزش(ساعت)

نظری	عملی
۱	۳


## ۱-۵-۵- نقشه‌کشی قطعه برش خورده

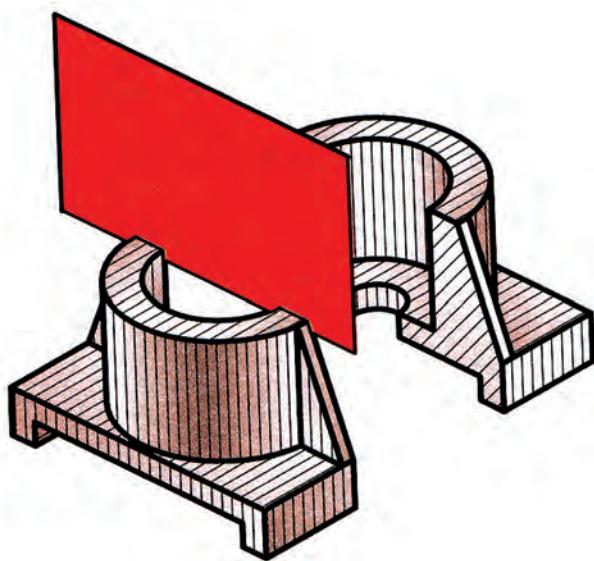

شکل ۱


برخی موارد، قطعه به اندازه‌ای پیچیده است که بخش‌های درونی آن در تصویر دو بعدی و سه بعدی به آسانی و درستی درک نمی‌شود. برش زدن روشی است که بخش‌های درونی و پیچیده قطعه را به گونه‌ای بهتر، نشان می‌دهد. (شکل ۱-۵)

آن گونه که در این شکل نشان داده شده است، عمل برش با یک صفحه فرضی انجام می‌شود، که این صفحه را صفحه برش می‌نامیم. صفحه برش می‌تواند موازی با صفحه تصویر قائم، افقی یا قائم جانبی باشد. با برش قطعه با این صفحات برش می‌توانیم نمای روبرو، افقی و جانبی را به شکل برش خورده ببینیم (شکل ۱-۵، ۲-۵، ۳-۵).

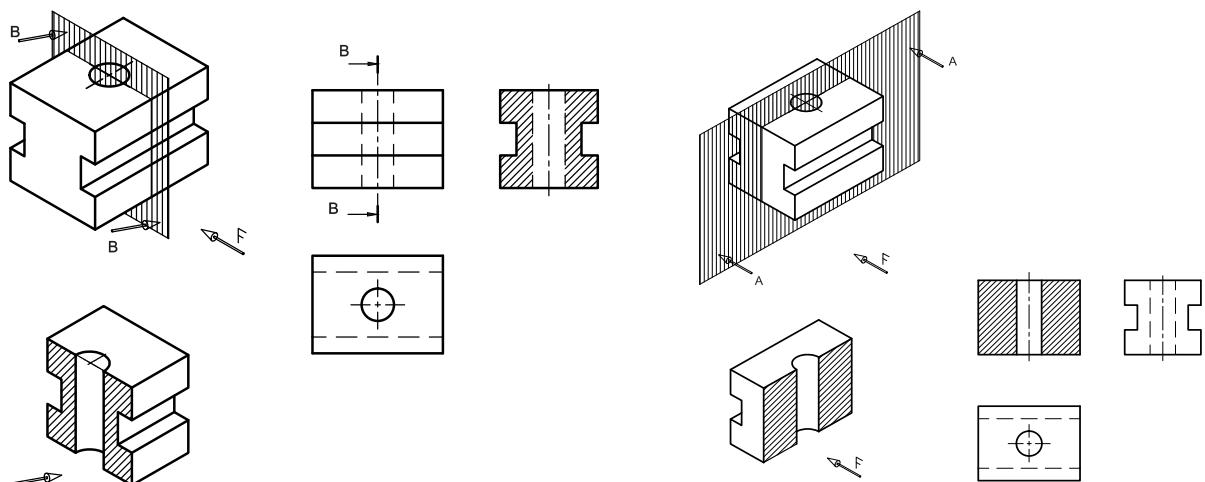

شکل ۱-۵- برش جانبی


شکل ۲-۵- برش قائم

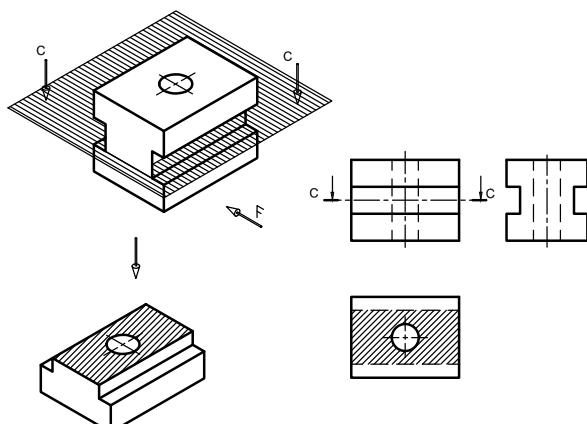

شکل ۳-۵- برش افقی


## ۵-۱-۱-۵- انواع برش

برش ساده : اگر صفحه برش موازی با یکی از صفحه های تصویر باشد و قطعه را به صورت کامل برش می دهند. دهد، چنین برشی را برش ساده می گویند. هر کدام

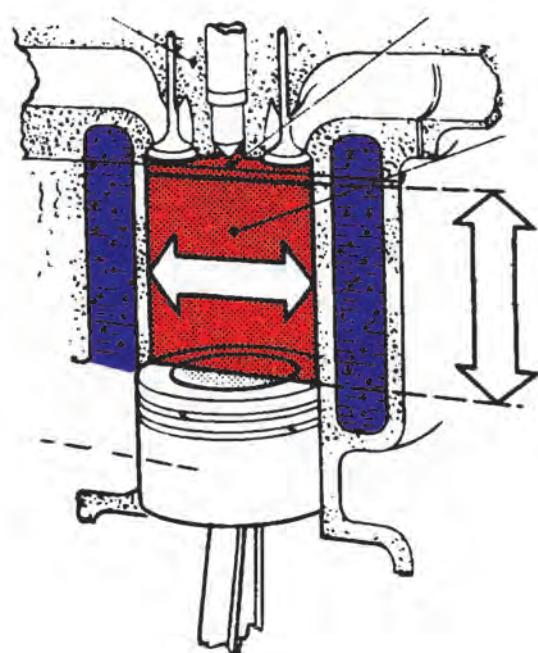


شکل ۵-۵- برش ساده سیلندر و سر سیلندر برای نشان دادن بخش های درونی موتور

نیم برش، برش شکسته و برش موضعی از جمله آشنایی بیشتر با آنها می توانید کتاب های رسم فنی و برش هایی هستند که در نقشه کشی کاربرد دارند. برای نقشه کشی پیشرفته تر را بخوانید.

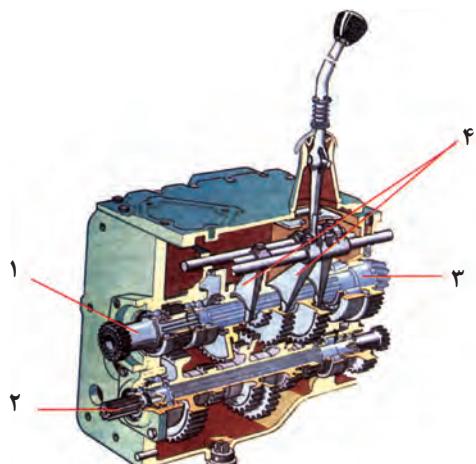

ب- برش جعبه دنده

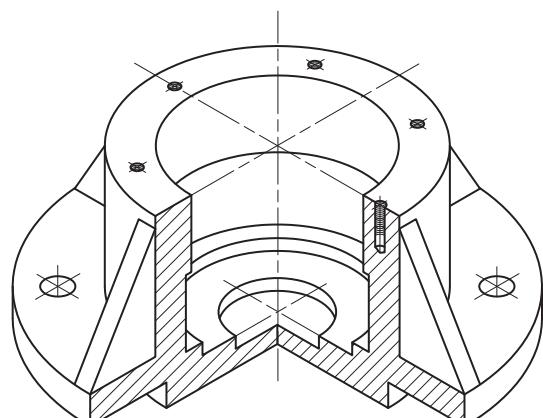


الف- نیم برش یک قطعه

شکل ۵-۶

## ۵-۱-۲- مسیر برش

بزرگ لاتین مانند AA,BB,... نام‌گذاری شده و راستای دید با پیکان نشان داده می‌شود. خط برش تا بیرون از تصویر ادامه می‌یابد.

جایی که صفحه برش از آنجا عبور می‌کند و قطعه را برش می‌دهد، مسیر برش می‌نامند. این مسیر مانند شکل ۵-۷ با خط محوری که دو طرف آن پهن‌تر است نشان داده می‌شود. نام‌گذاری مسیر برش، با حروف

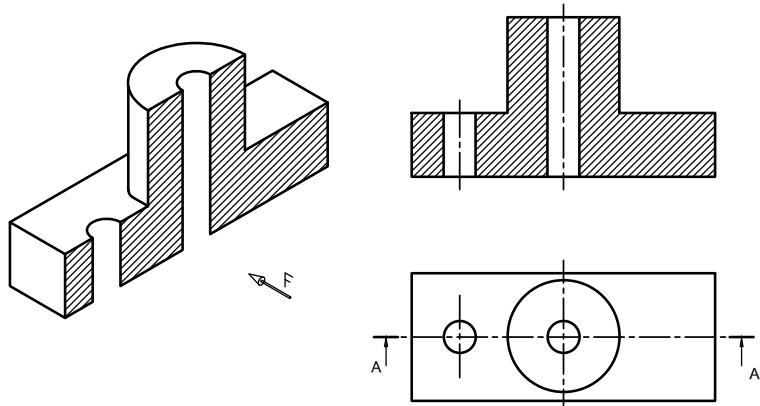

۵-۷

## ۵-۱-۲- هاشور

برای نشان دادن سطح برش خورده، خط‌های سطح بریده شده می‌توان جنس قطعه را نیز نشان داد. هاشور می‌گویند. با هاشور زدن افزون بر نشان دادن نازک یا شکل‌های ویژه‌ای به کار می‌رود که به آنها

**نکته**


هاشورها استاندارد نیستند و شاید برخی مؤسسات استاندارد ویژه‌ای را به کار ببرند (جدول ۱-۵).

جدول ۱-۵- شکل هاشور

مایعات	فلزات نرم و غیر فلزات	فولاد	جنس
			شكل هاشور
آجر	چوب در راستای الیاف	قطع چوب	جنس
			شكل هاشور

• قطعه‌های نازک، اگر برش زده شوند نیاز به هاشور زدن

ندارند و می‌توان ناحیه برش خورده را به رنگ پُر نشان داد. (شکل ۵-۱۱)

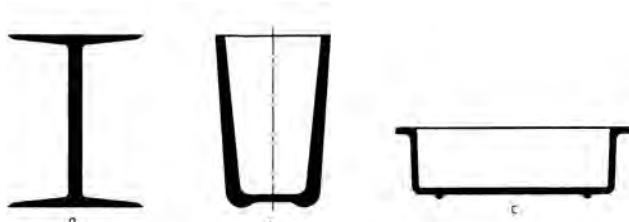


شکل ۵-۱۱

• قطعات کوچک مانند خار، ساقمه، پرج، دندانه چرخ‌دنده، پره یا تیغه هنگام برش قطعه، برش داده نشده و هاشور زده نمی‌شوند. این موارد را استثناهای برش یا بی‌برش می‌گویند.

برخی از بی‌برش‌ها در جدول ۵-۲ نشان داده شده است.


**روش هاشور زدن:**

• هاشور با خط نازک زاویه‌دار که بیشتر زاویه  $45^\circ$  و  $60^\circ$  است، نازکی با زاویه  $45^\circ$  کشیده می‌شود.

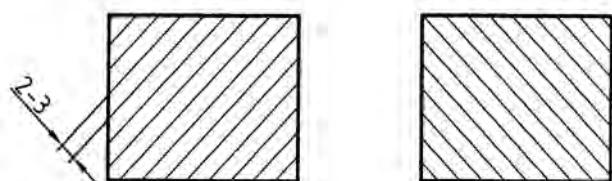

شکل ۵-۸


• وقتی دو یا چند قطعه روی هم سوار شده باشند، زاویه هاشورها، غیر هم سو یا با فاصله نابرابر خواهد بود (شکل ۵-۹).

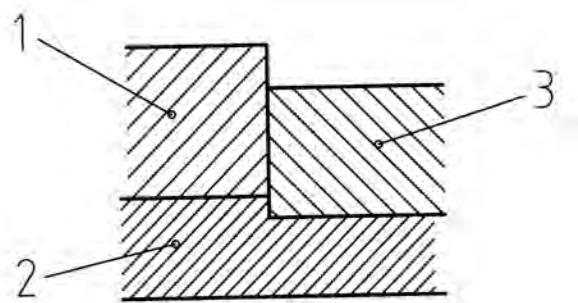

شکل ۵-۹










• هاشور نباید از خط اصلی بگذرد.

• اگر سطح بزرگی برش خورده باشد می‌توان فقط پیرامون آن را که نزدیک خط اصلی است، هاشور زد. (شکل ۵-۱۰)

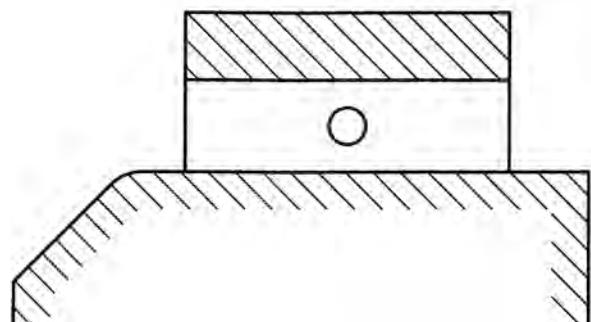


شکل ۵-۱۰

جدول ۲-۵- بی‌برش‌ها

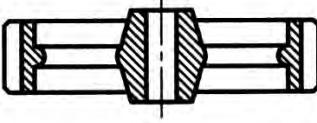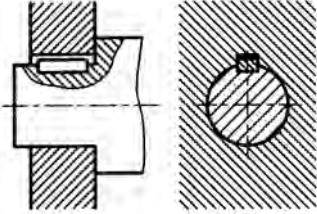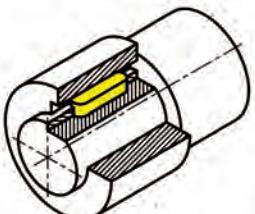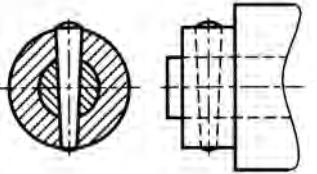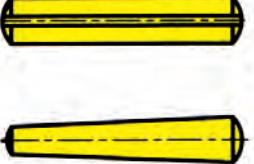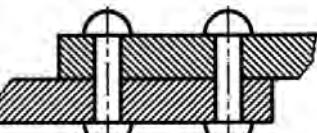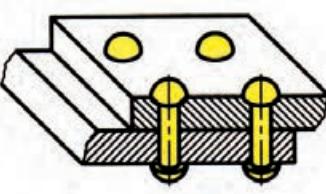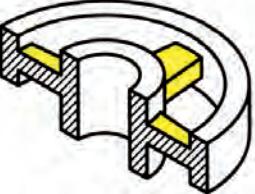شکل برش خورده	شکل ساده	نام قطعه
		چرخ دندہ
		ساقمه
		
		خار
		پین
		پرج
		پرده

## کار در کارگاه


سه نمای شکل ۵-۱۲ را که در آن نمای رو برو در  
برش است، با رعایت تناسب بکشید.

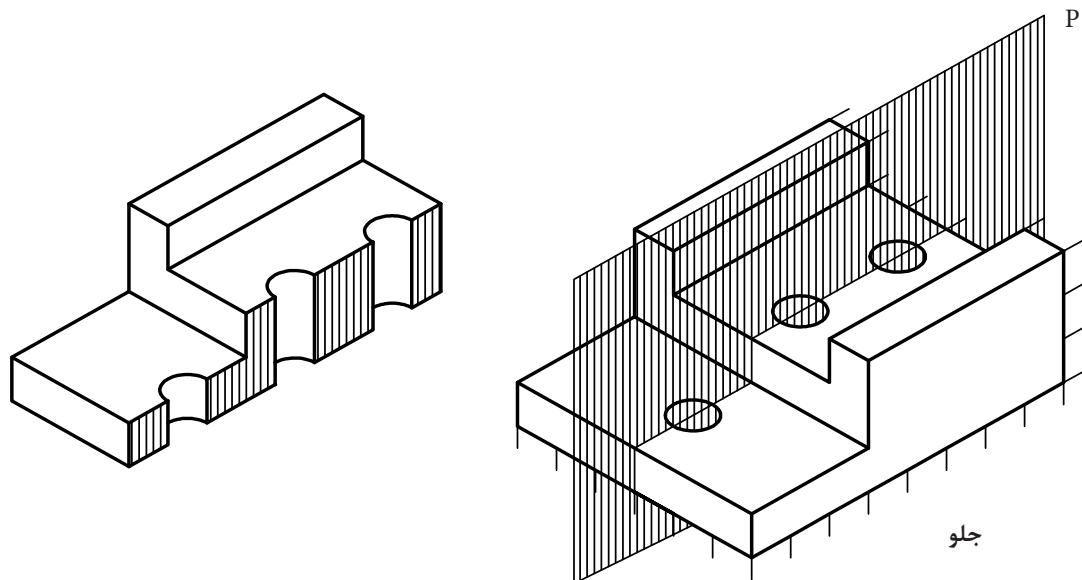



شکل ۵-۱۲ - برش قائم

## آزمون

- ۱- چرا برخی موقع در کشیدن سه‌نما نیاز به برش داریم؟
- ۲- صفحه برش، مسیر برش و خط برش را توضیح دهید.
- ۳- دو نوع برش را نام بده و کاربرد آنها را بیان کنید.
- ۴- شکل زیر چه برشی خورده است؟

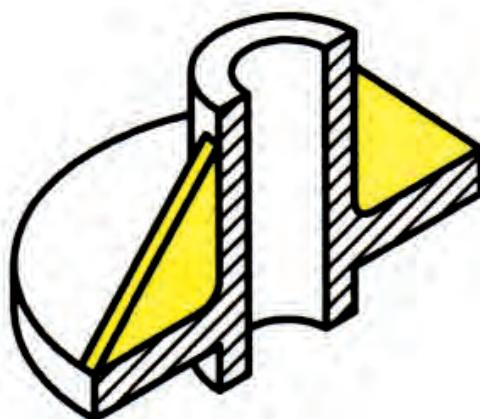



- ۵- سه‌نمای داده شده برای قطعه سه‌بعدی را کامل کنید.

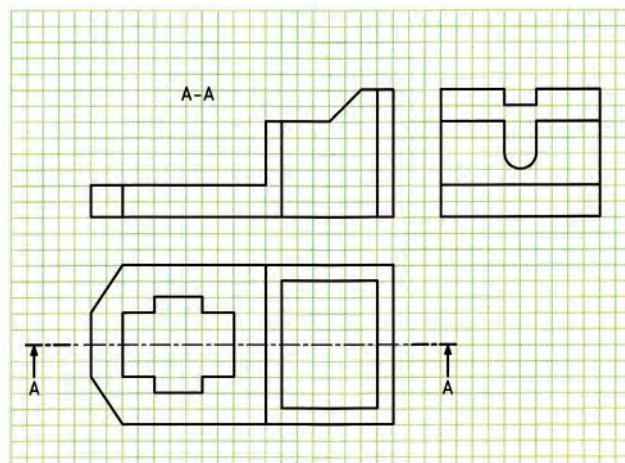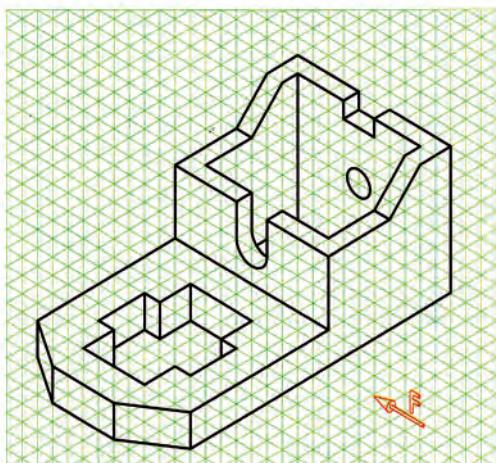

۶

## آموزه ششم

### نقشه خوانی

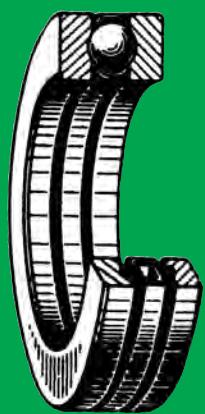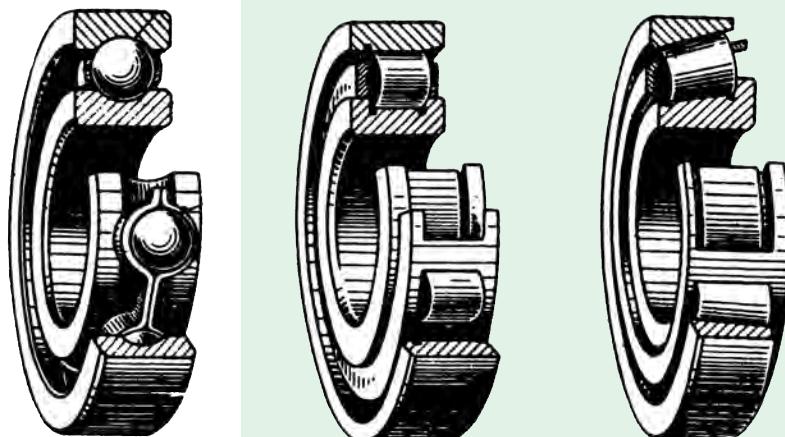

## آموزه ششم

### نقشه خوانی

#### توانایی

خواندن نقشه قطعات مکانیکی : پیچ و مهره ، فنر، میله و محور، چرخ دندنه، چرخ زنجیر، پولی، خار، پین ، رینگ ، کاسه نمد.

بوش و بلبرینگ

خواندن نقشه های ترکیبی، گستردہ و شماتیک قطعات مکانیکی

#### هدف های رفتاری - شما با یادگیری این آموزه ، می توانید :

- نقشه قطعات مکانیکی به صورت تک قطعه ای را بخوانید.
- قطعات مکانیکی گوناگون را در نقشه شناسایی نمایید.
- نقشه ترکیبی و گستردہ را توضیح دهید.
- نقشه های ترکیبی مربوط به قطعات و مکانیسم ها را بخوانید.
- نقشه های گستردہ مربوط به تراکتور و برخی از ماشین های کشاورزی را بخوانید.
- نقشه های ترکیبی مربوط به تراکتور و برخی از ماشین های کشاورزی را بخوانید.
- نقشه شماتیک قطعات مکانیکی را بخوانید.


#### زمان آموزش (ساعت)

نظری	عملی
۲	۸


پیش از این با برخی از قطعات ساده مانند پیچ و مهره و ... در ساختمان ماشین‌ها آشنا شده‌اید.

یکی از مهارت‌های تکنسین‌ها، شناسایی و توانایی پیاده و سوار کردن قطعات یک سیستم است. همان‌گونه که می‌دانید، برای شناساندن چگونگی بسته شدن قطعات یک سیستم، نقشه‌های ترکیبی به کار برد می‌شود. در این نقشه‌ها، برای نشان دادن برخی از قطعات درونی بخش‌هایی از نقشه در برش، نشان داده می‌شود (شکل ۶-۱). برای نمونه شکل رو به رو مربوط به یک مجموعه کلاچ است که در آن موقعیت قطعات مختلف نشان داده شده است. اگر شما بتوانید قطعات مختلف را در این نقشه شناسایی کنید، خواهید توانست چگونگی بسته شدن قطعات و موقعیت هریک از آنها را در این مجموعه شناسایی کنید.

در این بخش نمایش فنی قطعات ساده مانند پیچ و مهره، پیچ، خار، پین، فنر، یاتاقان‌ها، چرخ‌دنده و چرخ‌تسمه آموزش داده می‌شود.

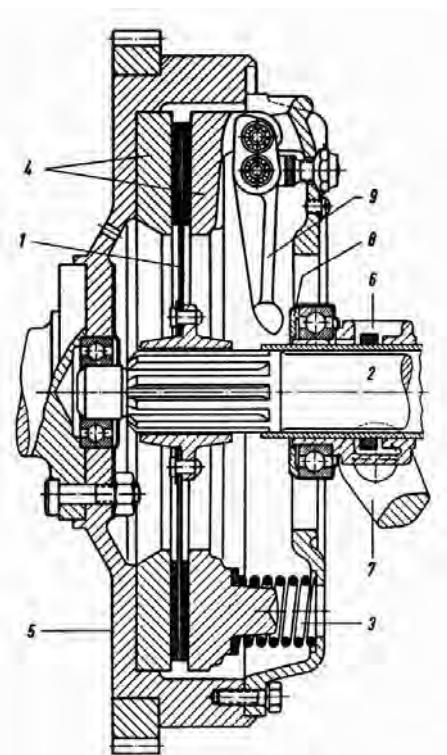

شکل ۶-۱

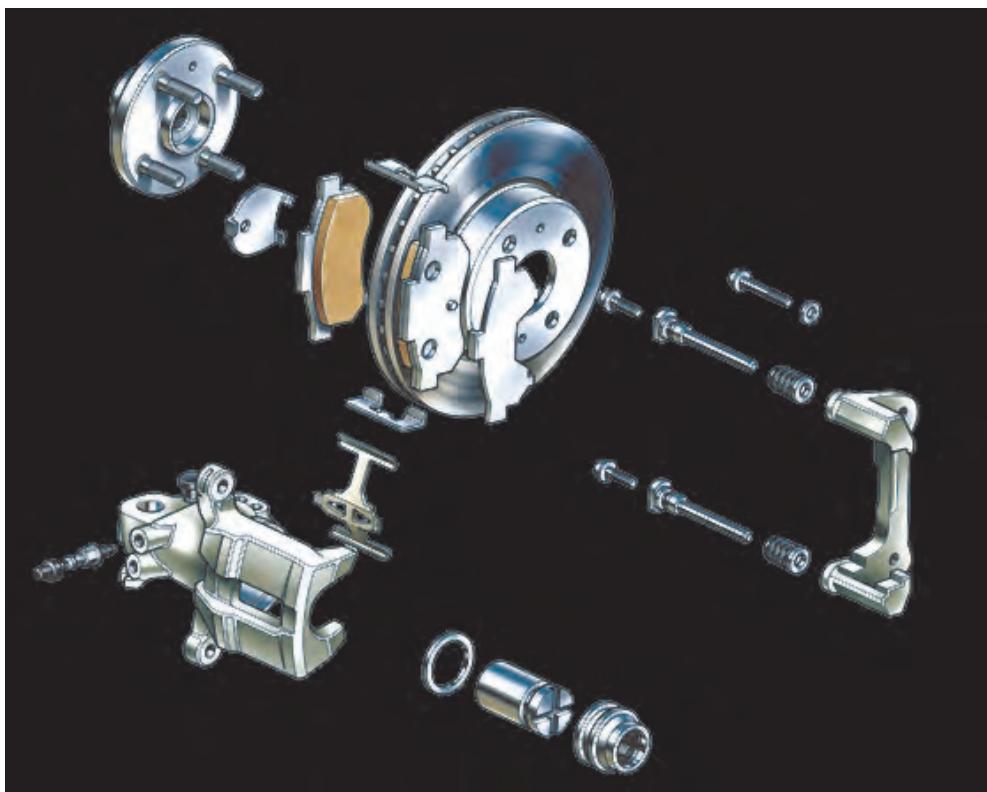


شکل ۶-۲

## ۱-۶- نقشه‌خوانی قطعات ساده


### ۱-۶-۱- پیچ و مهره

پیچ و مهره برای به هم بستن قطعات یا جابه‌جایی حرکت و نیرو به کار می‌رود، شکل ۳-۶ برخی از انواع پیچ و مهره را نشان می‌دهد

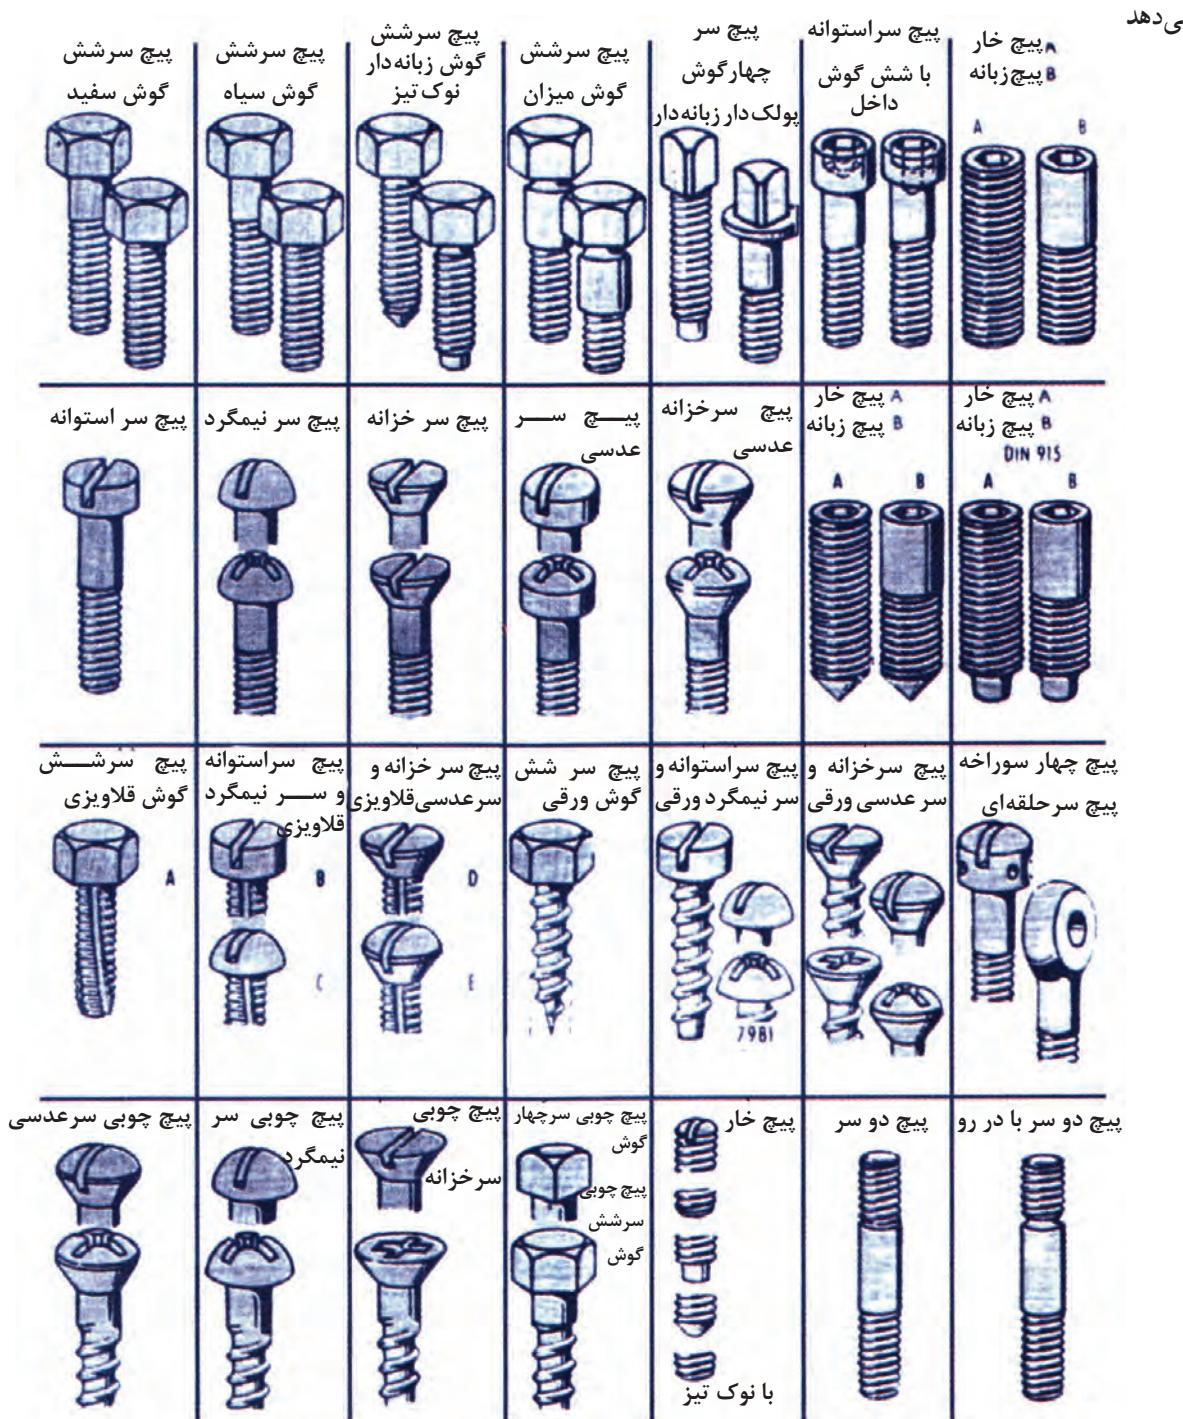


شکل ۳-۶- برخی از انواع پیچ‌ها در نقشه گسترده

در شکل ۶-۵ یک پیچ و مهره را به صورت برش خورده می‌بینید. در شکل ۶-۶ برخی از ویژگی‌های پیچ‌ها در نقشه نشان داده شده است.

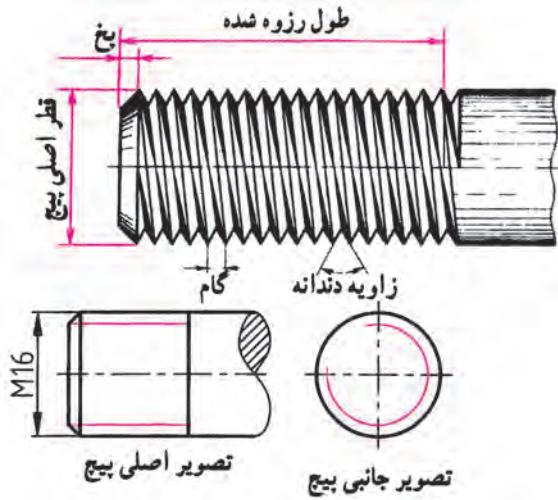


شکل ۶-۶ - مشخصات یک پیچ

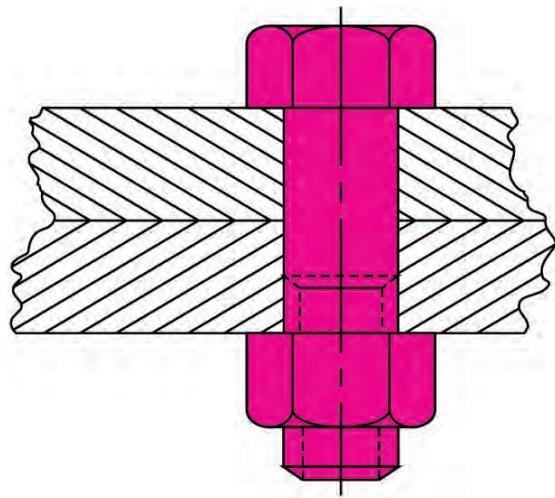

شکل ۶-۵ - نقشه اتصال دو قطعه با یک پیچ و مهره

پیچ‌ها، به دو دسته متریک و اینچی دسته‌بندی می‌شوند. پیچ‌های متریک با حرف M نشان داده می‌شوند. برای نمونه پیچ M8 اینچی است که قطر آن ۸ میلی‌متر است.






گام پیچ: در شکل ۶-۶ گام و قطر پیچ نشان داده شده است. فاصله دو دنده متوالی را گام پیچ می‌گویند. ویژگی‌ها و اندازه‌های پیچ‌ها با حروف و اعداد شناسانده می‌شود.

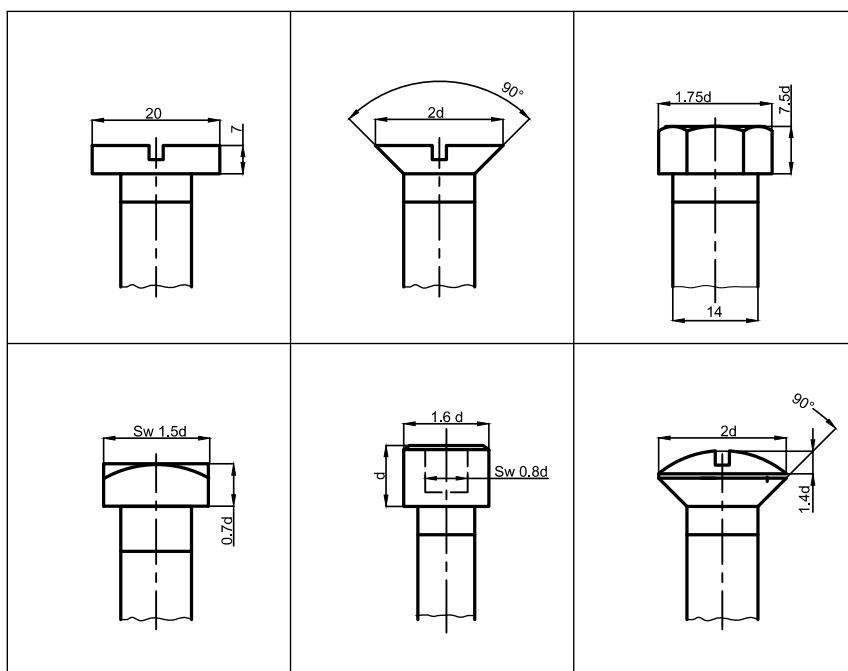






شکل ۶-۷- اندازه‌گذاری برخی از پیچ‌ها در نقشه دو بعدی

در جدول ۱-۶ نقشه دوبعدی و سه بعدی انواع پیچ و مهره را در نقشه شناسایی کنید.  
شان داده شده است که با یادگیری آنها می توانید انواع پیچ و مهره

جدول ۱-۶- نقشه دوبعدی و سه بعدی برخی از پیچ ها

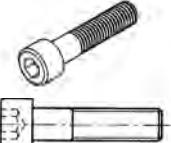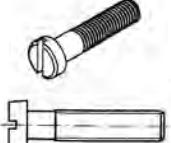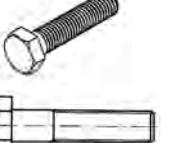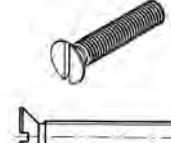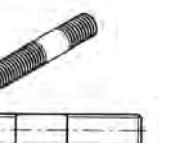
		
پیچ سراستوانه ای آلنی	پیچ سراستوانه ای شیاردار	پیچ سرشنی گوش
		
پیچ سرخزینه شیاردار	پیچ مغزی آلنی	پیچ دوسر دنده

جدول ۲-۶- نقشه دوبعدی و سه بعدی برخی از مهره ها

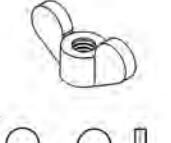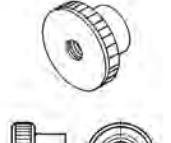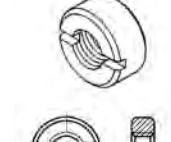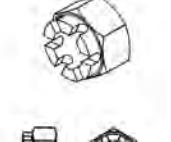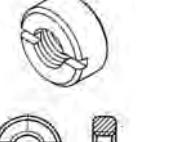		
مهره خروسکی	مهره آجدار	مهره کلاهکی
		
مهره چاکت	مهره تاجی	مهره شش گوش

### کار در کلاس

چهار نوع پیچ رایج برای بستن قطعات تراکتور را از مهره نمایان است.  
همان گونه که در این شکل می بینید قطعه ۳ با پیچ سر هنرآموز گرفته، ویژگی های فنی آنها را بررسی کنید.  
به شکل ۶-۸ نگاه کنید. در این شکل یک نقشه گسترده خرینه دار ۴ باید به قطعه ۲ بسته شود. همچنین قطعه ۱ و ۲ به پیچ ۷ به کمک مهره ۶ و واشر ۵ از دو طرف به هم بسته می شوند.  
داده شده است که در آن چگونگی بسته شدن چند قطعه با پیچ

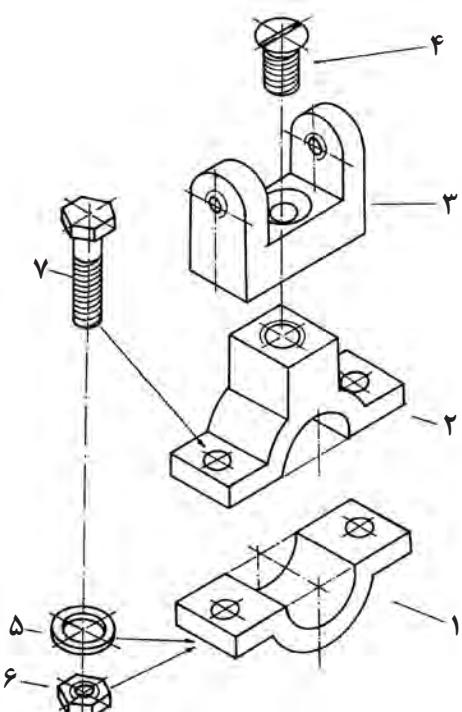


شکل ۶-۸

**نکته**

در شکل ۶-۷ به دلیل تقارن از نشان دادن پیچ و مهره برای بستن سوی دیگر قطعه، خودداری شده است.

### بررسی

در شکل ۶-۷ دو نوع پیچ نشان داده شده را شناسایی و نام آنها را بنویسید.

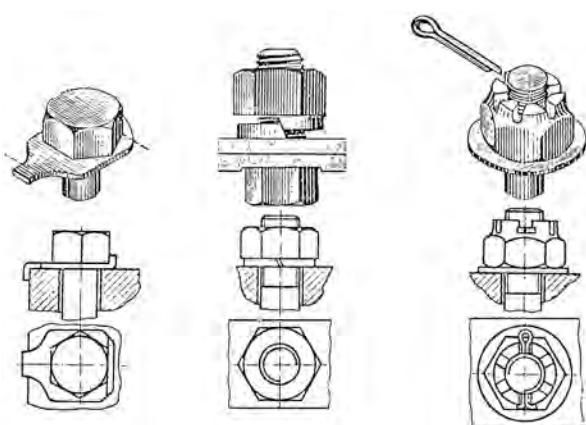

واشر خم شو


واشر فنری

اشپیل


برای این که پیچ و مهره هنگام کار باز نشوند باید قفل شوند. برخی از قطعاتی که برای قفل کردن پیچ یا مهره به کار می‌روند در شکل ۶-۹ نشان داده شده‌اند.

شکل ۶-۹ - نمای سه‌بعدی برش خورده و  
نمای افقی مهره و قفل آن














یکی از ویژگی‌های پیچ که برای ساخت یا خرید آن داده روش‌های گوناگون داده می‌شود. در شکل ۶-۱۰ چند نوع پیچ می‌شود، اندازه و نام آن است. اندازه پیچ بر پایه نوع پیچ به و نام‌گذاری آنها داده شده است.

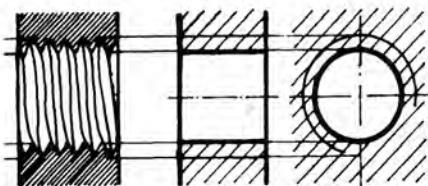

مهره یا سوراخ دنده شده

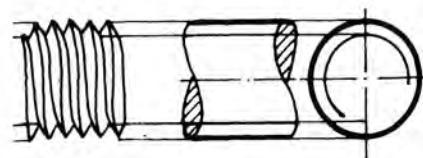

پیچ (میله حدیده شده)

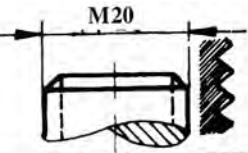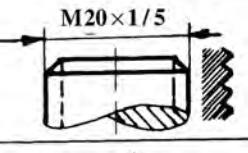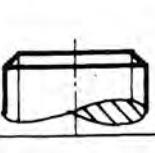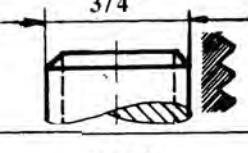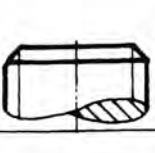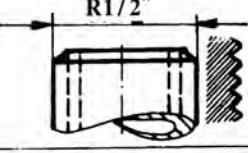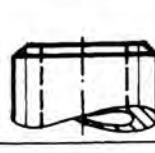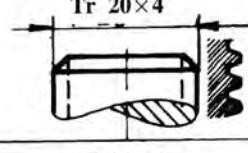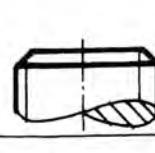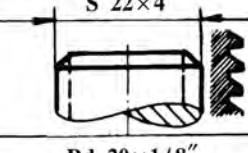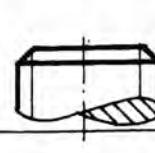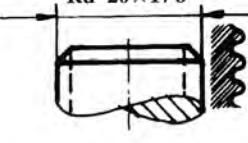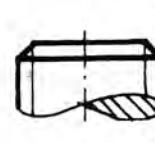	M20	پیچ متری		قطر خارجی به میلی متر
	M20×1/5	پیچ متری ضریف		قطر خارجی و گام میلی متر
	3/4"	پیچ اینچی		قطر خارجی به اینچ
	R1/2"	پیچ اینچی لوله		اندازه اسمی دهانه لوله به اینچ
	Tr 20×4	پیچ ذوزنقه		قطر خارجی و گام به میلی متر
	S 22×4	پیچ دنده ارهای		قطر خارجی و گام به میلی متر
	Rd 20×1/8"	پیچ دنده گرد		قطر خارجی به میلی متر و گام به اینچ

شکل ۶-۱۰


## ۶-۱-۲- خار

### ۶-۱-۱ نقشه چند نوع رایج آن و شیار روی محور نشان داده

برای به هم بستن قطعات، افزون بر پیچ و مهره، خار نیز

شده است.


به کار برده می‌شود. خارها انواع گوناگونی دارند که در شکل

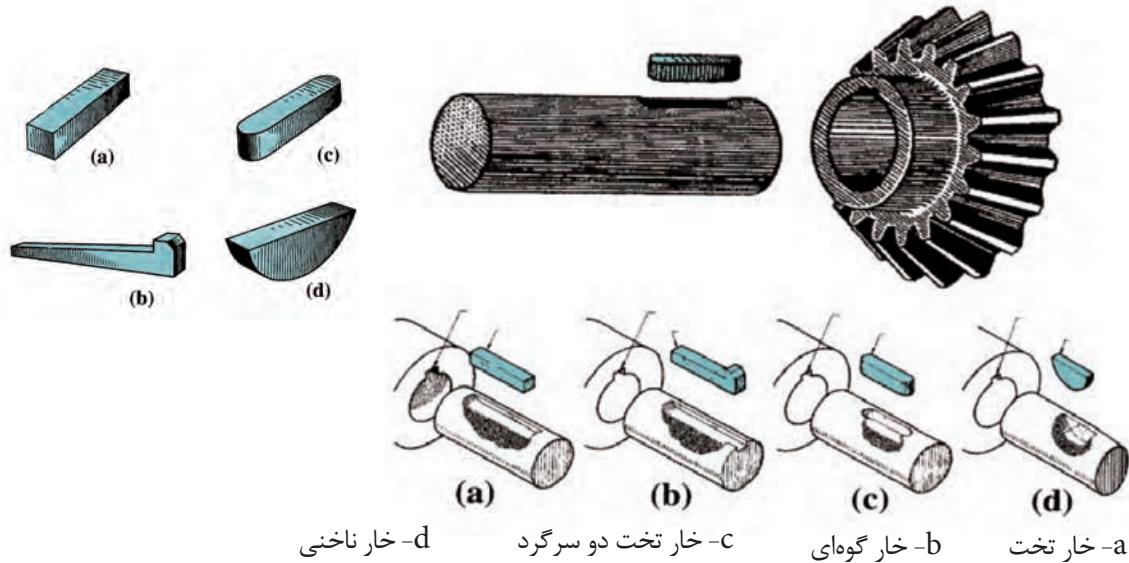

شکل ۶-۱۱

## هزار خار


گونه دیگری از خارها که از حرکت دورانی دو قطعه نسبت به هم جلوگیری می‌کنند، هزار خار است (شکل ۶-۱۲).

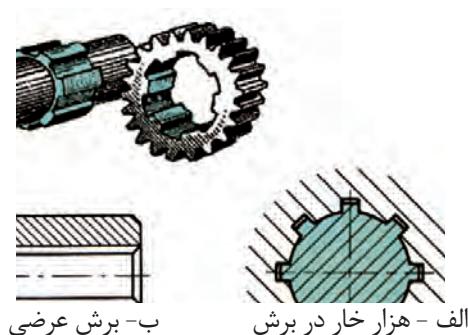

شکل ۶-۱۲- هزار خار

## خار فنری


خارهایی که پیش از این گفته شد، از دوران یک قطعه به دور محور جلوگیری می‌کردند ولی خار فنری از حرکت قطعه در راستای محور جلوگیری می‌کند. خار فنری را به صورت درونی یا بیرونی می‌بندند. از ویژگی‌های خار فنری که باید هنگام ساخت یا خرید داده شوند اندازه قطر بیرونی، درونی و پهنای آن است.

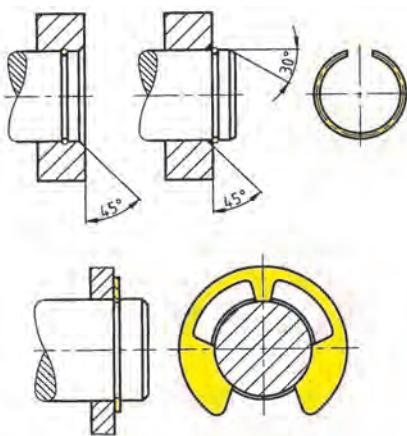

شکل ۶-۱۳ - خار و پولک فنری

### ۶-۱-۳- پین

پین مانند خار برای به هم بستن قطعات به کار می رود و فرنگی است (شکل ۶-۱۴). از ویژگی های پین، طول، قطر و جنس آن است. در پین مخروطی باید شیب مخروط نیز داده شود. چندین گونه است. سه نوع رایج آن پین استوانه ای، مخروطی

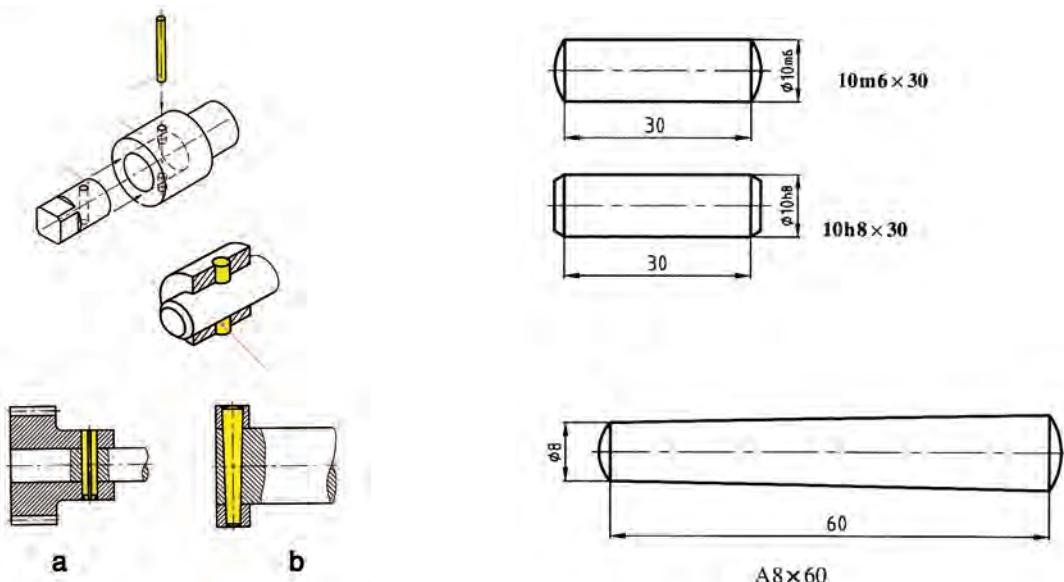


b- اتصاب دو قطعه با پین مخروطی

a- بستن دو قطعه با پین استوانه ای

شکل ۶-۱۴

### ۶-۱-۴- اشپیل

اشپیل بیشتر برای مهار حرکت به کار برده می شود (شکل ۶-۱۵). برای شناساندن اشپیل باید ویژگی هایی مانند جنس، اندازه قطر و بلندی آن داده شود.

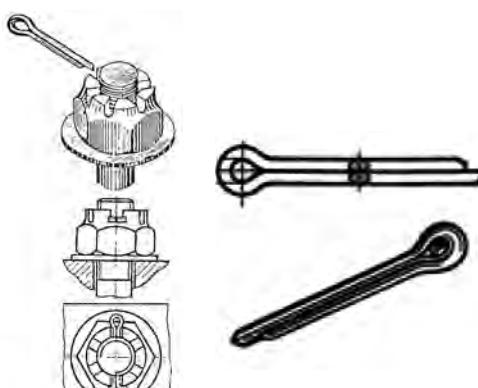


اشپیل

شکل ۶-۱۵ - کاربرد اشپیل

### ۶-۱-۵- پرج


پرج برای اتصال چند قطعه به هم به کار می رود و انواع گوناگونی از نظر اندازه قطر، شکل سر، بلندی ساق پرج و جنس دارد (شکل ۶-۱۶).

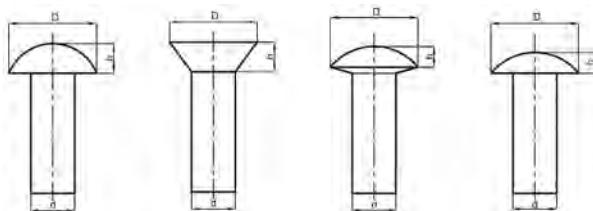


شکل ۶-۱۶

## ۶-۱-۶- چرخ دنده، چرخ تسمه، چرخ زنجیر

چرخ دنده برای انتقال حرکت، تغییر جهت و سرعت دوران به کار می رود (شکل ۶-۱۷).

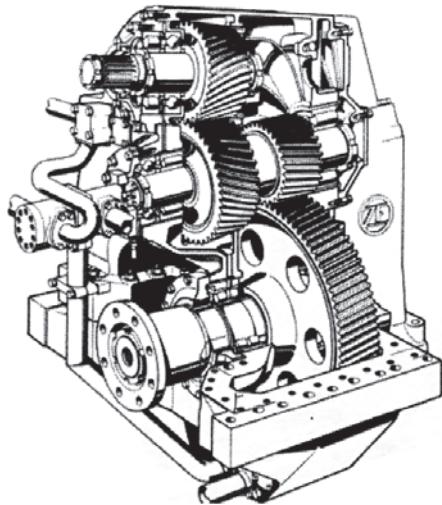


شکل ۶-۱۸

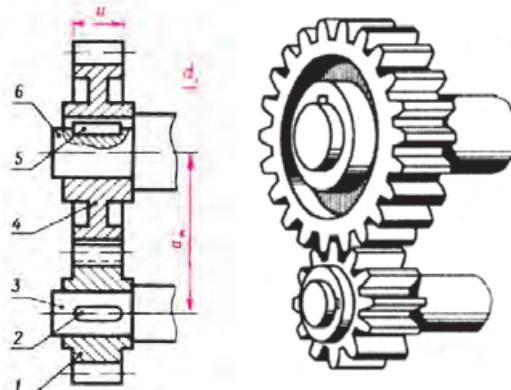

الف - نقشه سه بعدی  
ب - نقشه برش خورده


شکل ۶-۱۷- نقشه سه بعدی و برش خورده دو چرخ دنده در گیر

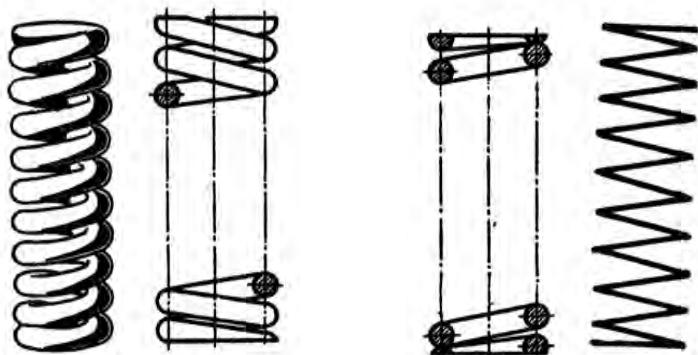

شکل ۶-۱۹

## ۶-۱-۷- فنر

فنرها برای ذخیره انرژی یا کاهش ارتعاشات به کار می رود. فنر گونه های زیادی دارد، در شکل ۶-۱۹ فنر استوانه ای فشاری نشان داده شده است. این فنر را در نقشه با قطر داخلی، قطر خارجی و بلندی آن نشان می دهد.

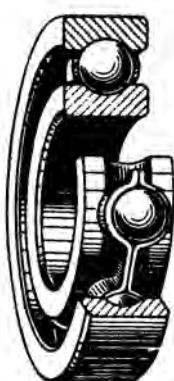

- ۱- کنس بیرونی
- ۲- کنس داخلی
- ۳- ساقمه
- ۴- قفسه ساقمه

شکل ۶-۲۰- ساختمان یاتاقان


## ۶-۱-۸- یاتاقان

محورهای نیرویی را که روی آنها بارگذاری می شود به تکیه گاه خود منتقل می کنند. این تکیه گاه را اگر محور دارای حرکت دورانی باشد یاتاقان می نامند. در شکل ۶-۲۰ نوع یاتاقان لغزشی و غلتی شی نشان داده شده است.


غلتشی و لغزشی

## ۶-۱-۹- بلبرینگ

اگر سرعت دورانی روی یاتاقان زیاد باشد، اصطکاک می‌کند. برای جلوگیری از این کار، یاتاقان‌های غلتشی مانند بلبرینگ و رولبرینگ به کار بردہ می‌شود.

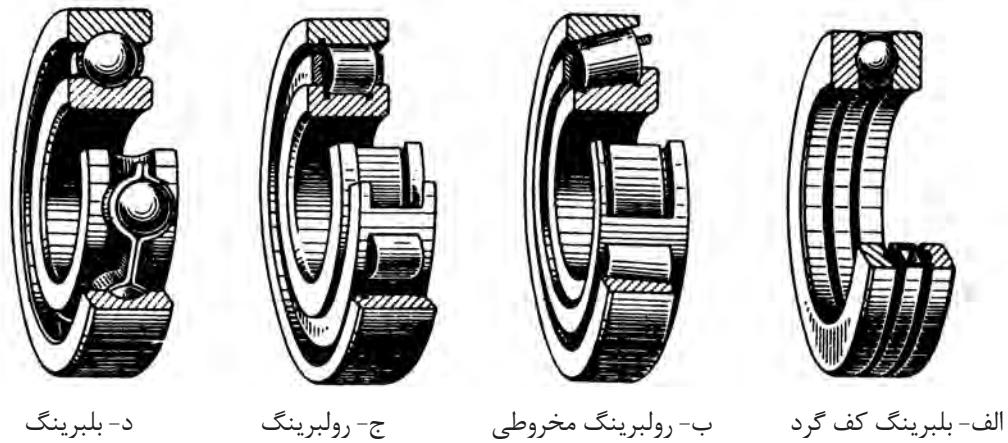


شکل ۶-۲۱- چند نوع یاتاقان لغزشی و غلتشی

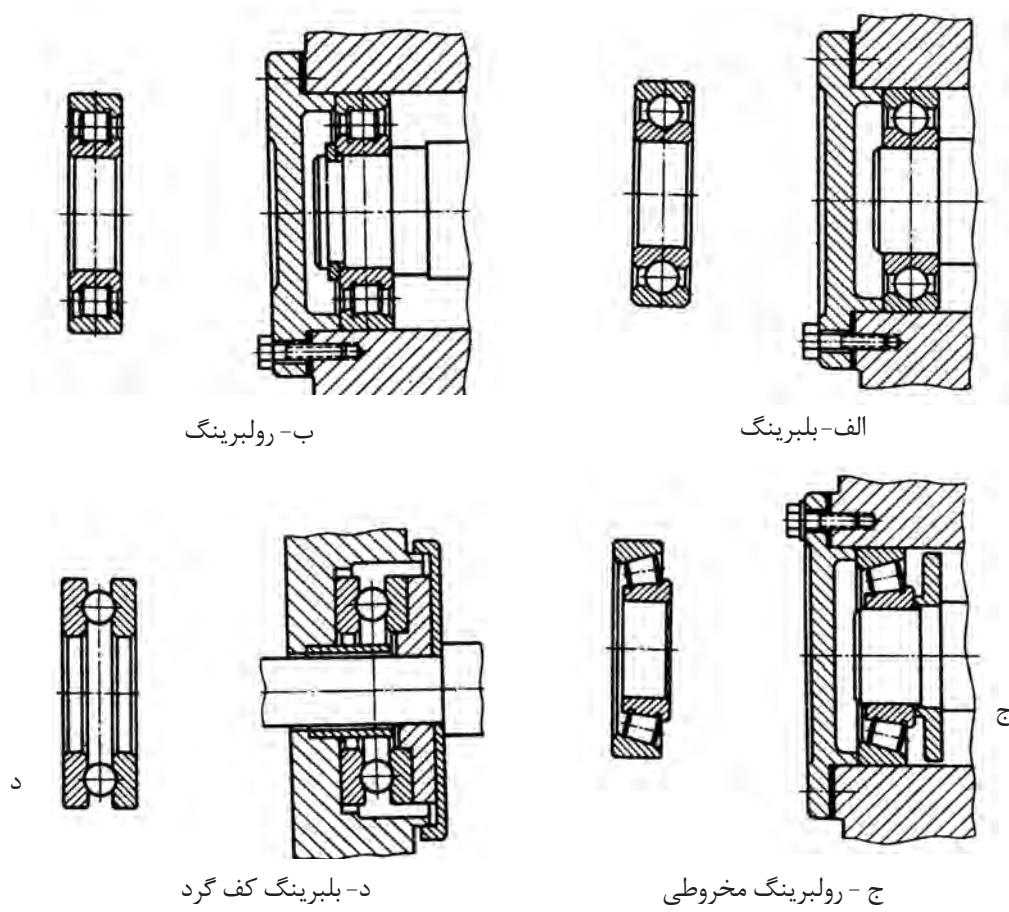

شکل ۶-۲۲- نقشه برش خورده چند نوع یاتاقان غلتشی

## ۶-۱-۹- کاسه نمدها


کاسه نمد برای جلوگیری از نشت روغن یا مایعات دیگر در سیستم‌های هیدرولیک یا نشت گاز در سیستم‌های بادی به کار می‌رود.

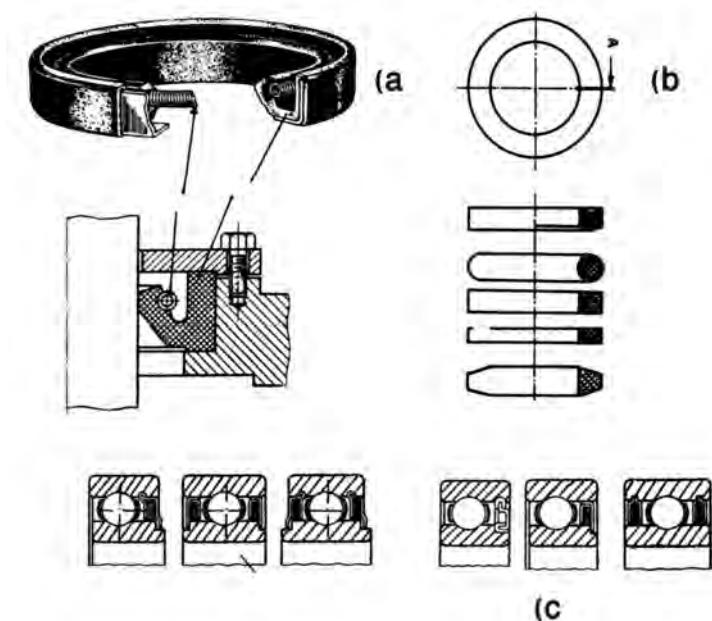

شکل ۶-۲۳

## ۶-۱-۱۰- بوش

هنگامی که یاتاقانی فرسوده می‌شود باید آن را با یک یاتاقان نو جایگزین کرد که چنین کاری هزینه بروز زمان بر است. برای کاهش هزینه و بازسازی آسان‌تر یاتاقان در درون آن، حلقه‌ای به

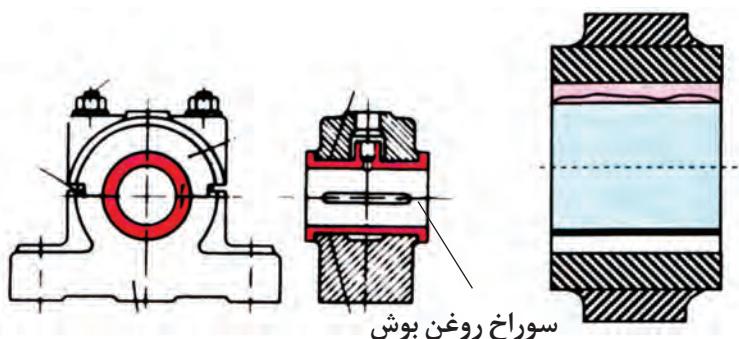


شکل ۶-۲۴

## ۶-۲- نقشه گسترده

در نقشه گسترده قطعات سیستم جدا از هم و در جای درست نسبت به دیگر قطعات نشان داده می‌شود. در این نقشه شماره قطعات و برخی از ویژگی‌های آنها مانند جنس و شماره فنی را می‌آورند (شکل ۶-۲۵).


برای آشنایی با روش باز کردن و بستن قطعات و جایگاه آنها به کار  
بپرید.

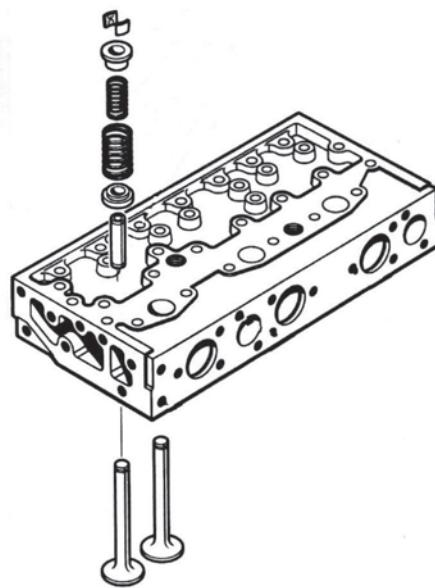

شکل ۶-۲۵- نقشه گسترده اجزای سوپاپ روی سرسیلندر

### بررسی

به شکل ۶-۲۶ نگاه کنید و نام قطعه را با شکل آن مقایسه کنید.

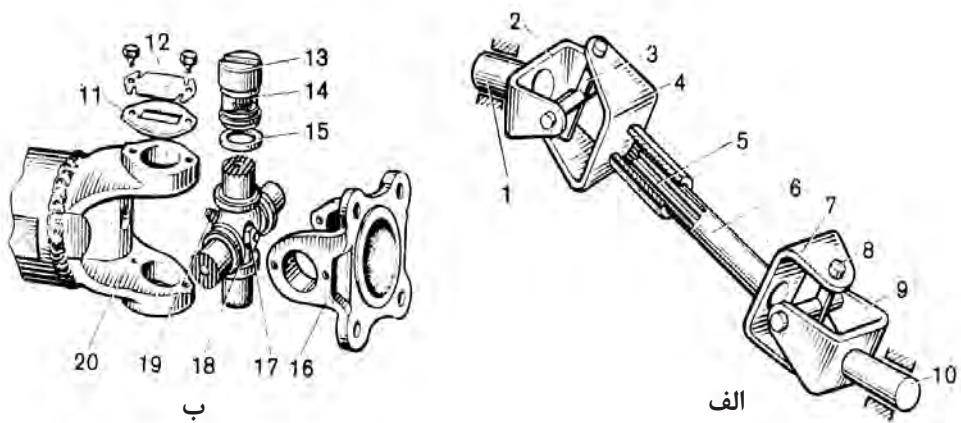


الف - میل گارдан با دو کوپلینگ ب - قفل گاردان


۱ و ۱۰ - چنگک های بیرونی، ۲ و ۴ و ۷ و ۹ و ۱۶ و ۲۰ - چنگک های یوگها، ۳ و ۸ و ۱۸ - صلیب های چهارشاخه ها، ۵ - هزار خار میل گاردان، ۶ - میل گاردان، ۱۱ - واشر، ۱۲ - صفحه در پوش، ۱۳ - یاتاقان سوزنی، ۱۴ - ساچمه های سوزنی، ۱۵ - واشر حلقوی، ۱۷ - سوپاپ اطمینان و ۱۹ - گریس خور.

شکل ۶-۲۶- کوپلینگ صلیبی

به شکل ۶-۲۷ نگاه کنید و نام قطعات نشان داده شده را در زیر شکل با شماره آن بنویسید.

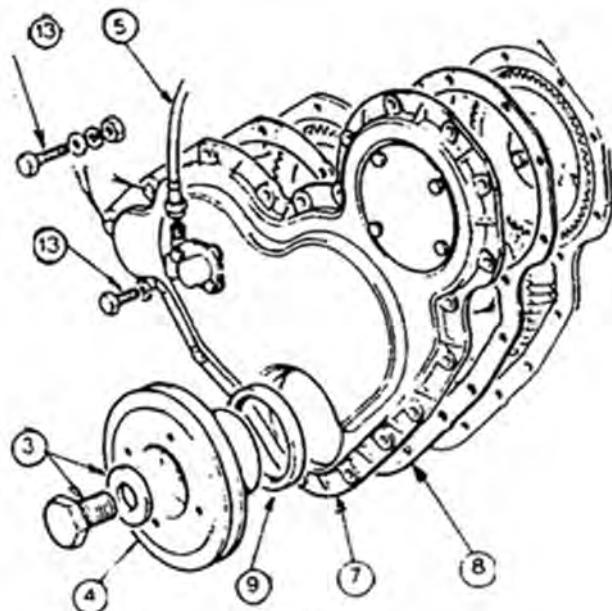

شکل ۶-۲۷

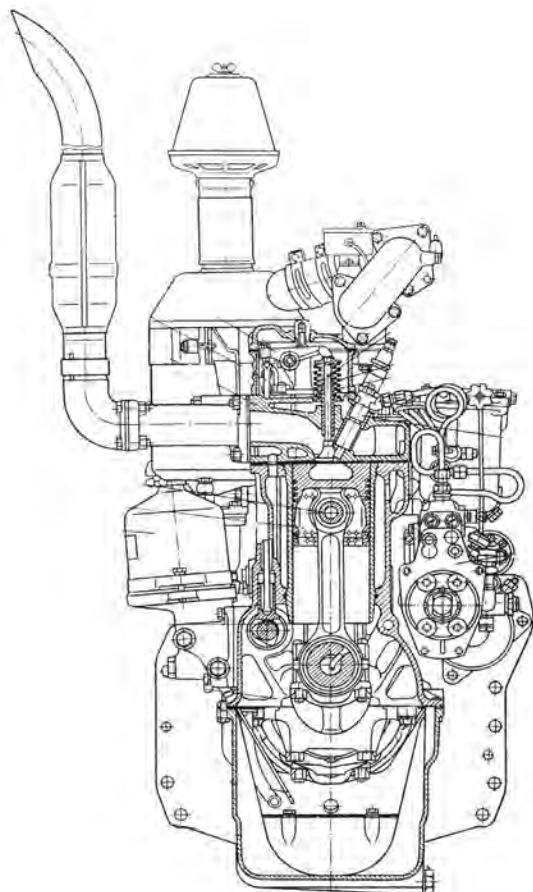

### ۶-۳- نقشه‌های مرکب

این نقشه‌ها، قطعات گوناگون یک سیستم مکانیکی یا مکانیزم‌ها را در کنار هم و به صورت بسته شده نشان می‌دهند (شکل ۶-۲۶\_الف).


در برخی از این نقشه‌ها، اطلاعاتی مانند نام، جنس قطعات و همچنین لقی بین آنها در متن یا جدول همراه نقشه نوشته می‌شود.

شکل ۶-۲۸ نقشه ترکیبی یک موتور

که بخشی از آن در برش است

## کار در کارگاه

شکل ۲۸-۶ نقشه داده شده را بررسی کنید و آنچه را که در آن می‌بینید در زیر بنویسید.

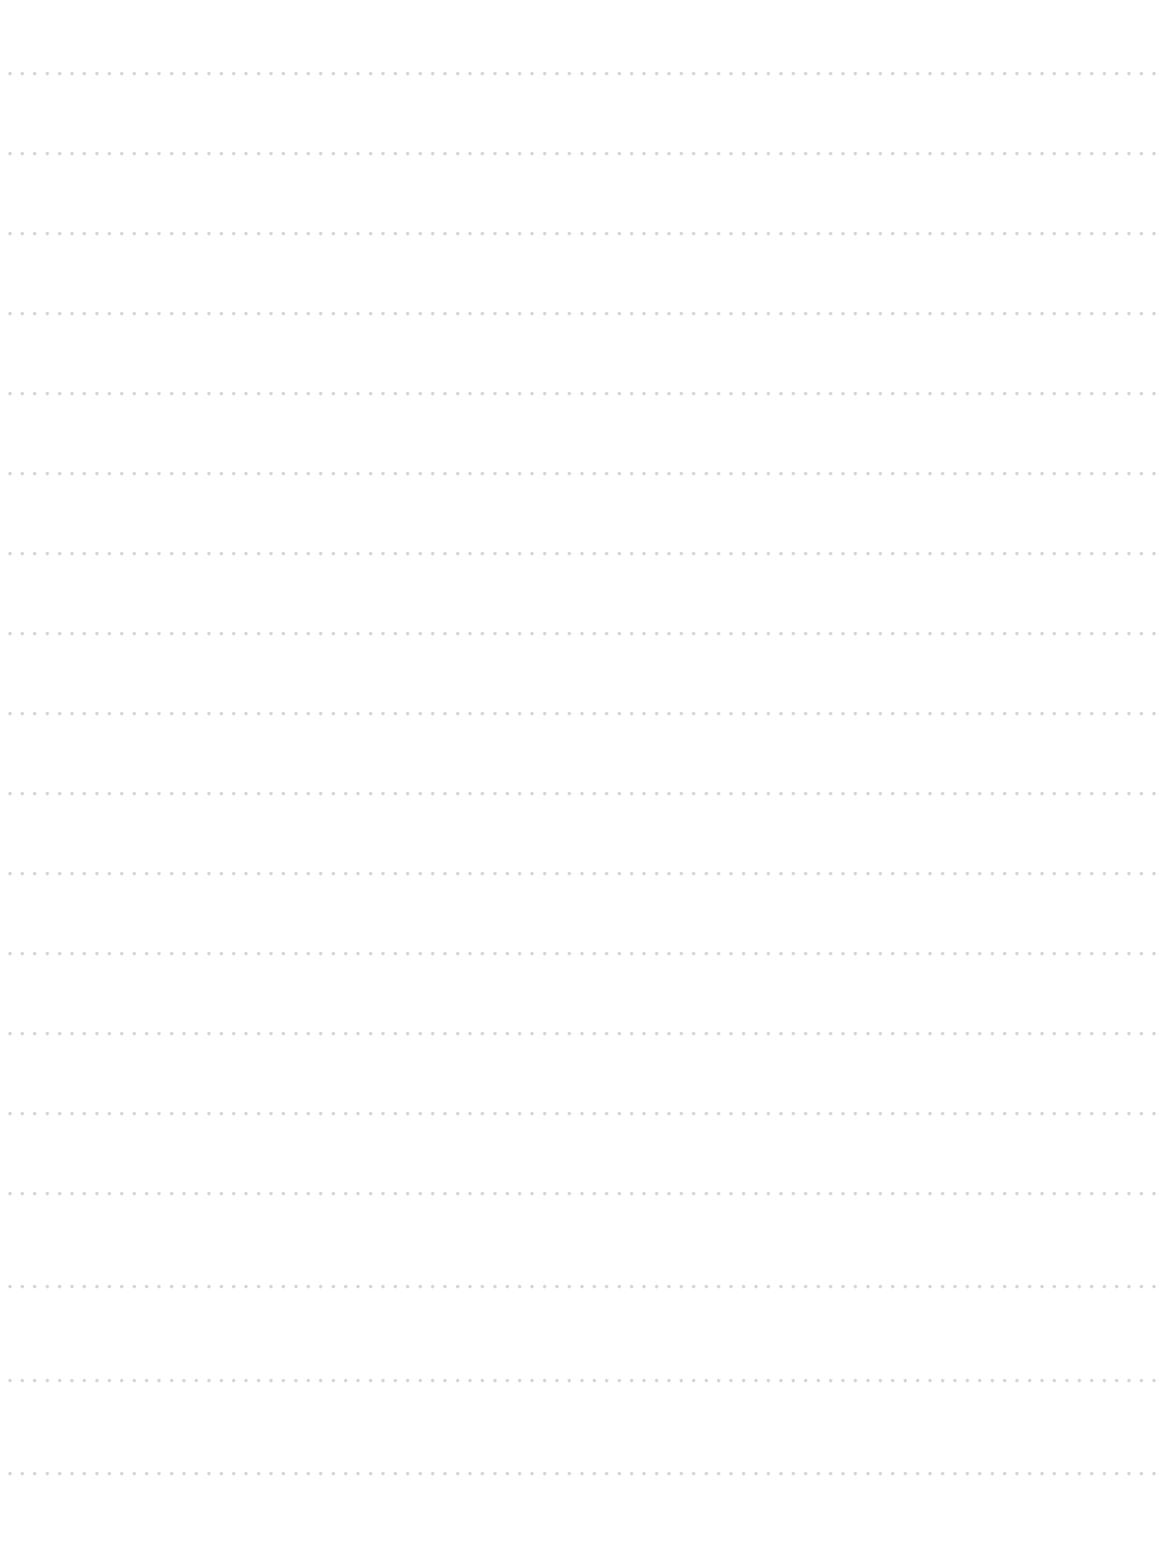


## ۶-۴- نقشه‌های اختصاری

این نقشه‌ها برای معرفی ساده مکانیسم‌ها به کار می‌روند. را خوانده باشید.

برای خواندن چنین نقشه‌هایی باید نقشه اختصاری اجزای ماشین

جدول ۳-۶


مشخصات	رسم اختصاری	برش	تصویر	کاربرد
چرخ دندۀ مخروطی				
درگیری دو چرخ دندۀ مخروطی				
چرخ دندۀ حلزون				
درگیری حلزون با چرخ دندۀ حلزون				
ارتباط دو چرخ زنجیر با زنجیر				

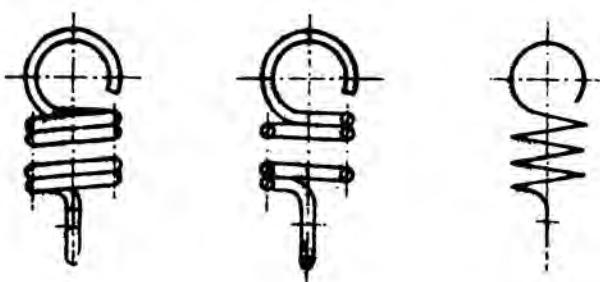


شکل ۶-۲۹- فنر مارپیچی

## آزمون

۱- در نقشه زیر قطعات شماره دار را شناسایی کنید و نام هر کدام از قطعات را بنویسید.

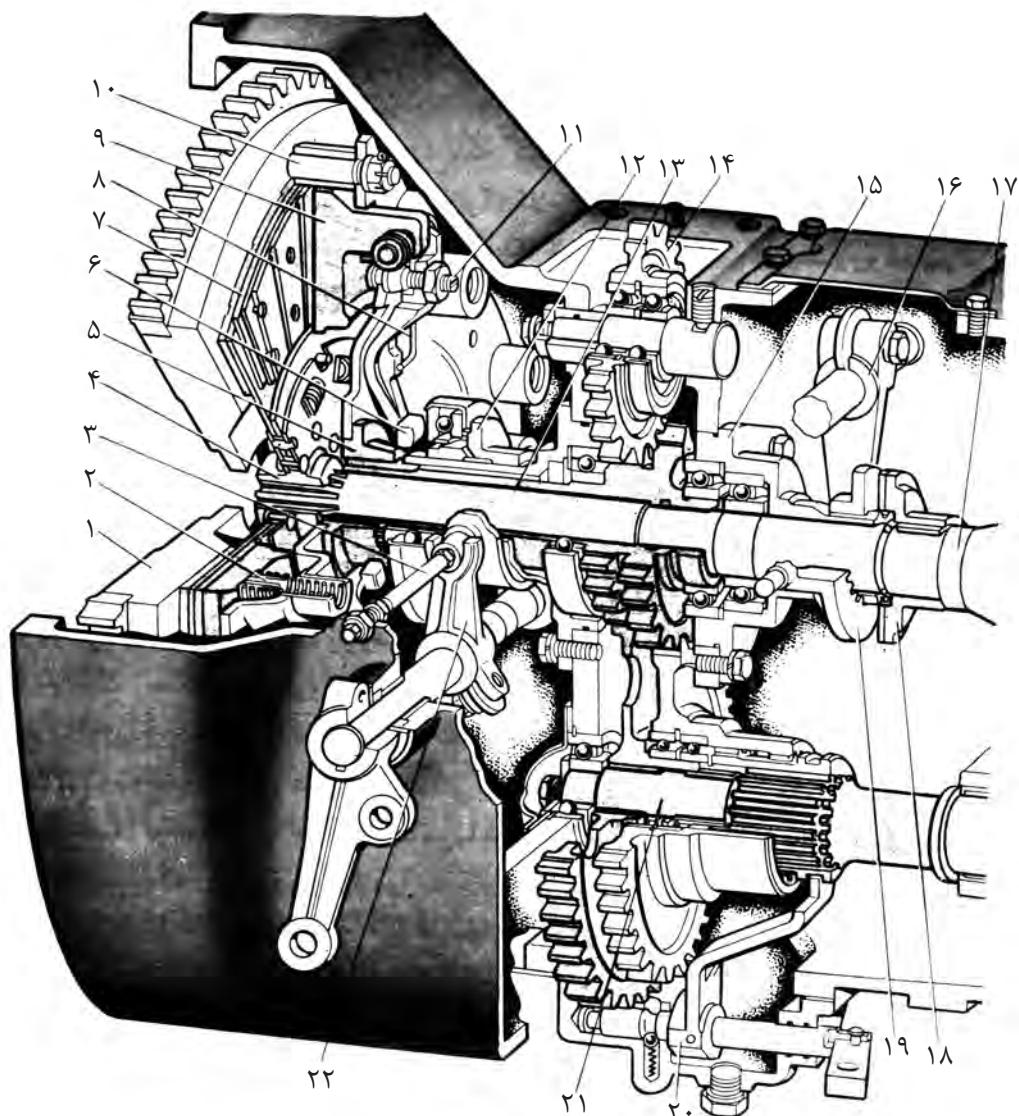

۲- در نقشه داده شده، چگونگی بسته شدن قطعات را توضیح دهید.

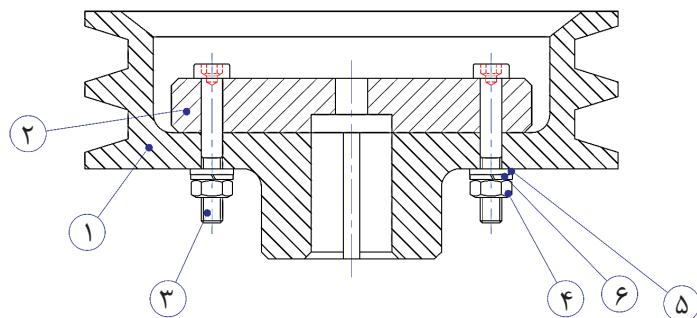

۱- Manual Of Engineering Drawing; Second edition; Colin H Simmons, Dennis E. Maguire, Newnes,2004

۲- Mechanical Drawing – French ,Svensen, Helsel,urbanick – McGrow – Hill Publishing Company.

۳- Technical Drawing – H.C. Spencer Macmillan Publishing co

۴- موسوی سید ابوالحسن؛ رسم فنی عمومی؛ شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ ۱۳۸۹

۵- خواجه حسینی، محمد؛ نقشه‌کشی ۱، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ ۱۳۹۰

۶- احدی حمید، داوودی کیا محمد رضا – فلز کاری عمومی در کشاورزی – شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

۷- خواجه حسینی، محمد؛ نقشه‌کشی ۲، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ ۱۳۸۵

۸- غلام رضایی، حمید رضا؛ نقشه‌کشی مقدماتی؛ صنایع آموزشی؛ ۱۳۸۵

